



HEIDENHAIN



TNC 620

對話式程式編輯使用手冊

NC軟體

817600-05

817601-05

817605-05

繁體中文版
10/2017

控制器與顯示器

按鍵

若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

視覺顯示單元上的按鍵

按鍵	功能
	選擇畫面配置
	在工具機操作模式、程式編輯模式以及第三方桌面之間切換顯示
	用於選擇螢幕上功能的軟鍵
  	在軟鍵列之間切換

機械操作模式

按鍵	功能
	手動操作
	電子手輪
	使用手動資料輸入定位
	程式執行，單一單節
	程式執行，完整序列

程式編輯模式

按鍵	功能
	程式編輯
	程式模擬

輸入並編輯座標軸與數字

按鍵	功能
 ... 	選擇座標軸或在程式當中輸入
 ... 	數字
 	十進位分隔字元/倒反代數符號
 	極座標輸入/增量值
	Q參數程式編輯/ Q參數狀態
	擷取實際位置
	忽略對話問題，刪除字元
	確認輸入與重新對話
	總結單節，並離開輸入
	清除輸入或錯誤訊息
	停止對話、刪除程式段落

刀具功能

按鍵	功能
	在程式內定義刀具資料
	呼叫刀具資料

管理程式和檔案， 控制器功能

按鍵	功能
	選擇或刪除程式與檔案，外部資料傳輸
	定義程式呼叫，選擇工件原點及加工點表格
	選擇MOD功能
	顯示NC錯誤訊息的說明文字，呼叫TNCguide
	顯示所有目前錯誤訊息
	顯示計算器
	顯示特殊功能
	開啟批次處理管理員

導覽鍵

按鍵	功能
 	定位游標
	直接進入單節、循環程式及參數功能
	導覽至程式開頭或表格開頭
	導覽至程式結尾或表格行結尾
	導覽至上一頁
	導覽至下一頁
	選擇格式內下一個頁籤
 	上/下一個對話方塊或按鈕

循環程式、子程式及 程式段落重複

按鍵	功能
	定義接觸式探針循環程式
 	定義與呼叫循環程式
 	對於子程式編輯及程式段落重複進行輸入及呼叫標籤
	在程式內輸入程式停止符號

程式編輯路徑移動

按鍵	功能
	接近/離開輪廓
	FK 自由輪廓程式編輯
	直線
	極座標的圓心/極點
	利用圓心做圓弧加工
	具有半徑的圓
	含切線連接的圓弧
 	導角/圓弧

進給率 與主軸轉速的電位計

進給速率	主軸轉速
	

基本原則

有關本手冊

安全注意事項

遵守本文件以及工具機製造商文件內的所有安全注意事項！

預防警報說明告知處置軟體與裝置的危險，並且提供預防資訊。這些警告根據危險程度分類，並且分成以下幾個群組：

危險

危險表示人員的危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或重傷。

警告

警告表示人員有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或重傷。

注意

注意表示人員有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或中度傷害。

注意事項

注意事項表示對材料或資料有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致導致除了人身傷害的損失，比如財產損失。

預防警報說明內的資訊順序

所有預防警報說明都包括下列四部分：

- 指出危險嚴重程度的信號詞
- 危險的種類與來源
- 漠視危險的後果，例如：「在後續加工操作期間會有碰撞的危險」
- 逃生 – 危險避免措施

資訊注意事項

遵守這些手冊內提供的資訊注意事項，確定可靠並且有效率的軟體操作。

在這些手冊中，可找到以下資訊注意事項：



此資訊符號表示**提示**。
—提示內含重要額外或補充資訊。



此符號提示您遵守工具機製造商的安全預防注意事項。
此符號也指示工具機相關功能。工具機手冊內說明操作員與工具機可能遇到的危險。



書本符號代表**交叉參考**外面的文件，例如工具機製造商或其他供應商的文件。

要進行任何變更，或發現任何錯誤？

我們持續努力改善我們的文件，請將您的問題傳送至下列電子郵件位址：

tnc-userdoc@heidenhain.de

控制器機型、軟體與特性

此手冊說明由控制器搭配以下NC之軟體編號所包含的功能及特性。

控制器機型	NC軟體編號
TNC 620	817600-05
TNC 620 E	817601-05
TNC 620程式編輯站	817605-05

字尾的E表示控制器為出口版本，出口版本無法使用下列軟體選項或僅適用於有限擴充版本：

- 進階功能集合2 (選項9)受限於四軸補間

工具機製造商經由機械參數的設定來調整其機械使用的控制器功能。因此本手冊中所描述的某些功能可能並不存在於您的工具機上由控制器所提供的功能之間。

您的工具機可能不提供的控制器功能包含：

- TT作刀具測量

為了能夠了解工具機的實際功能，請聯繫工具機製造商。

許多工具機製造商，以及海德漢都提供海德漢控制器程式編輯課程，建議參加一項課程，讓自己完全熟悉控制器的功能。



循環程式編輯使用手冊：

在循環程式編輯使用手冊中說明所有循環程式功能(接觸式探針循環程式與固定循環程式)，若需要此使用手冊，請聯繫海德漢。ID：1096886-xx

軟體選項

TNC 620具備多種可由您的工具機製造商所啟用之軟體選項，每個選項皆可獨立開啟，並包含以下個別功能：

額外軸(選項0與選項1)

額外軸	額外控制器迴圈1和2

進階功能集合1(選項8)

擴充的功能群組1	使用旋轉工作台加工 ■ 如同在兩軸上的圓筒輪廓 ■ 進給速率換算成每分鐘的距離 座標轉換： 傾斜工作平面

進階功能集合2(選項9)

擴充的功能群組2 需要出口使用許可	3-D加工： ■ 使用最小抖動之運動控制 ■ 經由表面法線向量的3-D刀具補償 ■ 使用電子式手輪在程式執行期間改變旋轉頭之角度，而不影響刀具中心點之位置(刀尖或球心) (TCPM = Tool (刀具) Center (中心) Point (點) Management (管理)) ■ 保持刀具垂直於輪廓 ■ 與移動方向和刀具方向垂直的刀具半徑補償 補間： 5軸中的直線

接觸式探針功能 (選項17)

接觸式探針功能	接觸式探針循環程式： ■ 自動模式內刀具失準的補償 ■ 手動操作操作模式內的預設值 ■ 自動模式內的預設值 ■ 自動量測工件 ■ 刀具可自動探測

海德漢DNC (選項編號18)

通過COM元件與外部PC應用程式通訊

進階程式編輯功能 (選項編號19)

擴充的程式編輯功能	FK自由輪廓的程式編輯： 使用具有圖形支援的海德漢對話格式來程式編輯沒有NC尺寸的工件加工圖

進階程式編輯功能 (選項編號19)

固定循環程式：

- 啄鑽鑽孔、鉸孔、搪孔、反向搪孔、中央鑽孔(循環程式201至205、208、240、241)
- 內部與外部螺紋銑削(循環程式262至265、267)
- 矩形和圓形口袋與立柱之精銑(循環程式212至215、251至257)
- 清潔水平與歪斜表面(循環程式230至233)
- 直線溝槽與圓形溝槽(循環程式210、211、253、254)
- 直線及圓形點圖樣(循環程式220、221)
- 輪廓鍊、輪廓口袋—同時具有輪廓平行加工、擺線溝槽(循環程式20至25、275)
- 雕刻(循環程式225)
- 可整合OEM循環程式 (工具機製造商開發的特殊循環程式)

進階圖形功能(選項編號20)

擴充的圖形功能

程式編輯確認圖形、程式執行圖形

- 平面圖
- 三面投射圖
- 立體圖

進階功能集合3(選項21)

擴充的功能群組3

刀具補償：

M120：事先半徑補償輪廓最多用於99個單節

3-D加工：

M118：在程式執行中重疊手輪定位

工作台管理(選項22)

工作台管理

以任何順序處理工件

顯示步階(選項23)

顯示步階

輸入解析度：

- 直線軸精細至0.01 μm
- 旋轉軸至0.00001°

CAD匯入(選項42)

CAD匯入

- 支援DXF、STEP和IGES
- 採用輪廓與點圖案
- 預設的簡單及方便規格
- 從對話式程式中選擇輪廓區段的圖形特徵

KinematicsOpt (選項48)

最佳化工具機座標結構配置

- 備份/復原主動座標結構配置
- 測試主動座標結構配置
- 主動座標結構配置最佳化

擴充的刀具管理軟體(選項93)

擴充的刀具管理

Python型

遠端桌面管理員(選項133)

外部電腦單元的遠端操作	■ 個別電腦單元上的Windows ■ 併入控制器的介面內
-

干擾補償 – CTC (選項141)

軸耦合裝置的補償	■ 透過軸加速動態導致位置偏差之決定 ■ TCP補償(T刀具C中心P點)
-

位置可適化控制 – PAC (選項142)

可適化位置控制	■ 根據工作空間內軸的位置，變更控制器參數 ■ 根據軸的速度與加速度，變更控制器參數
-

負載可適化控制 – LAC (選項143)

可適化負載控制	■ 自動決定工件重量與摩擦力 ■ 根據工件的實際質量，變更控制器參數
-

主動避震控制 – ACC (選項編號145)

主動避震控制	全自動加工期間避震控制功能
-

主動式震動阻尼 – AVD (選項編號146)

主動式震動阻尼	吸收工具機震動來改善工件表面
-

批次處理管理員(選項154)

批次處理管理員	生產順序規劃
-

特性內容等級(升級功能)

配合軟體選項，對於控制器軟體另外顯著的改進係透過Feature(特性) Content(內容) Level(等級)來管理。若在控制器上接收到軟體更新，則無法自動取得FCL所涵蓋的功能。



當您接收一部新機器時，所有的升級功能都會提供給您，而不需要額外費用。

手冊內將升級的功能標示為**FCL n**，**n**代表開發狀態的序號。

您可購買一密碼，藉以永久地啟用FCL功能。如需要更多的資訊，請聯絡您的工具機製造商或海德漢。

想要的操作地點

控制器符合根據EN 55022之規格書中Class A裝置的限制，且主要用於工業生產區域。

法務資訊

本產品使用開放來源軟體。進一步的資訊可在下述的模式控制之下取得：

- ▶ 編寫操作模式
- ▶ MOD功能
- ▶ 使用許可資訊軟鍵

新功能

新功能73498x-02

- 此時DXF檔案可直接在控制器上打開，藉以取得輪廓和點圖案，請參閱請參閱 "從CAD檔案傳輸資料", 315 頁碼
- 現在可在手動操作模式中以及在手輪疊加期間將主動刀具軸方向啟動為虛擬刀具軸，請參閱請參閱 "在程式執行中疊加手輪定位： M118 (軟體選項雜項功能)", 463 頁碼。
- 寫入與讀取可自由定義表格內的資料，請參閱請參閱 "可自由定義的表格", 498 頁碼。
- 新接觸式探針循環程式484用於校正無線接觸式探針TT449，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 支援新式HR 520和HR 550 FS手輪，請參閱請參閱 "使用電動手輪移動", 600 頁碼。
- 新操作循環程式225雕刻，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 新主動避震控制(ACC)軟體選項，請參閱請參閱 "主動避震控制器 ACC (選項145)", 479 頁碼。
- 新手動探測循環程式**中心線做為預設**，請參閱請參閱 "將中心線設定為預設", 649 頁碼。
- 圓弧導角的新功能，請參閱請參閱 "圓弧導角： M197", 470 頁碼。
- 現在可用MOD功能封鎖外部對控制器的存取，請參閱請參閱 "外部存取", 704 頁碼。

已修改功能73498x-02

- 刀具表內NAME和DOC欄位的最多字元數已經從16增加到32，請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼。
- 刀具表內已經新增ACC欄，請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼。
- 手動探測循環的操作以及定位行為已經改善，請參閱請參閱 "使用3-D接觸式探針(選項17)", 624 頁碼。
- 此時可使用循環程式內的PREDEF功能，將預定值輸入循環程式參數內，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 運用KinematicsOpt循環程式，此時已使用新最佳化演算法，請參閱「循環程式編輯使用手冊」
- 使用循環程式257「圓形立柱」，此時可使用一參數決定立柱上的接近位置，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 使用循環程式256「矩形立柱」，此時可使用一參數決定立柱上的接近位置，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 運用手動**基本旋轉**接觸式探測循環程式，此時可透過工作台旋轉來補償工件失準，請參閱請參閱 "藉由旋轉工作台補償工件失準", 639 頁碼

新功能81760x-01

- 新特殊操作模式縮回，請參閱請參閱 "電力中斷之後退刀", 687 頁碼
- 新圖形模擬，請參閱請參閱 "圖形(選項20)", 666 頁碼
- 工具機設定群組之內的新**刀具使用檔MOD**功能，請參閱請參閱 "刀具使用壽命檔案", 707 頁碼
- 系統設定群組之內的新**設定系統時間MOD**功能，請參閱請參閱 "設定系統時間", 708 頁碼
- 新**圖形設定MOD**群組，請參閱請參閱 "圖形設定", 702 頁碼
- 使用新切削資料計算機可計算主軸轉速及進給速率，請參閱請參閱 "切削資料計算機", 204 頁碼
- 現在您可用軟鍵啟動與關閉主動避震控制(ACC)，請參閱請參閱 "啟用/關閉ACC", 480 頁碼
- 運用跳躍命令，已導入新if/then決策，請參閱請參閱 "程式編輯 If-Then決策", 363 頁碼
- 加工循環程式225「雕刻」的字元集已經擴充成包含更多字元與直徑符號，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 新加工循環程式275「擺線銑削」，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 新循環程式233「面銑」，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 在鑽孔循環程式200、203和205內，已經導入參數Q395「深度參考」，以便評估T角度，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 已經導入探測循環程式4「3D量測」，請參閱循環程式編輯使用手冊

修改過的功能81760x-01

- 此時一個NC單節內最多允許4個M功能，請參閱請參閱 "基本原則", 450 頁碼
- 已經在口袋計算機內導入用於傳送值的新軟鍵，請參閱請參閱 "操作", 201 頁碼
- 此時亦可在輸入系統內顯示剩餘距離顯示，請參閱請參閱 "選擇位置顯示", 709 頁碼
- 許多輸入參數已經加入循環程式241「單唇深孔鑽孔」，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 參數Q305「表內的編號」已經導入循環程式404，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 在螺紋銑削循環程式26x內，已經導入靠近進給速率，請參閱循環程式編輯使用手冊
- 在循環程式205「萬用啄鑽」中，現在您亦可使用參數Q208定義退刀的進給速率，請參閱循環程式編輯使用手冊

新功能81760x-02

- 在所有操作模式內都可選擇並處理副檔名為.HU和.HC的程式。
- 已導入**選擇 程式**和**呼叫 選擇 程式**功能，請參閱請參閱 "呼叫任何程式做為一子程式", 341 頁碼
- 新**進給停留**功能用於程式編輯重複的停留時間，請參閱請參閱 "停留時間功能進給", 506 頁碼
- FN 18功能已經擴展，請參閱請參閱 "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼
- 使用SELinux保全軟體可鎖定USB資料載體，請參閱請參閱 "SELinux安全軟體", 105 頁碼
- 已經導入機器參數**posAfterContPocket** (編號201007)，這會影響SL循環程式之後的定位，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- MOD功能表內可定義保護區，請參閱請參閱 "輸入移動極限", 706 頁碼
- 預設管理內的個別行可具備寫入保護，請參閱請參閱 "在資料表中儲存預設", 615 頁碼
- 對準平面的新手動探測功能，請參閱請參閱 "量測3-D基本旋轉", 641 頁碼
- 對準無旋轉軸加工平面的新功能，請參閱請參閱 "傾斜工作平面不含旋轉軸", 537 頁碼
- 不用選項編號42就可開啟CAD檔案，請參閱請參閱 "從CAD檔案傳輸資料", 315 頁碼
- 新軟體選項93「擴充的刀具管理」，請參閱請參閱 "呼叫刀具管理", 254 頁碼

修改過的功能81760x-02

- 在刀具呼叫單節內可輸入FZ和FU進給速率，請參閱請參閱 "呼叫刀具資料", 241 頁碼
- 刀套表內DOC欄的輸入範圍已經擴充為32個字元，請參閱請參閱 "換刀裝置使用的刀套表", 238 頁碼
- 來自前一代控制器的FN 15、FN 31、FN32、FT和FMAXT指令在匯入期間已經不再產生錯誤單節。當使用這些指令模擬或執行NC程式時，控制器使用錯誤訊息中斷NC程式，幫助找出替代的實施方式
- 來自前一代控制器的雜項功能M104、M105、M112、M114、M124、M134、M142、M150、M200 - M204在匯入期間已經不再產生錯誤單節。當使用這些雜項功能模擬或執行NC程式時，控制器使用錯誤訊息中斷NC程式，幫助找出替代的實施方式，請參閱請參閱 "比較：雜項功能", 776 頁碼
- 含FN 16: F-PRINT的檔案輸出之最大檔案大小已經從4 KB增加為20 KB
- Preset.PR預設管理在程式編輯操作模式中具備寫入保護，請參閱請參閱 "在資料表中儲存預設", 615 頁碼
- Q參數清單用於定義狀態顯示上QPARA標籤的輸入範圍由132個輸入位置所組成，請參閱 "顯示Q參數(QPARA標籤)", 95 頁碼
- 使用較少的預先定位移動就可手動校正接觸式探針，請參閱請參閱 "校準3-D接觸式探針(選項17)", 632 頁碼
- 位置顯示將在刀具呼叫單節內程式編輯的DL過大列入考慮，可選擇當成工件或刀具的過大，請參閱請參閱 "刀長與刀徑的誤差值", 227 頁碼
- 在單一單節內，控制器使用加工點圖案循環程式以及CYCL CALL PAT單獨執行每一點，請參閱請參閱 "程式執行", 680 頁碼
- 無法再使用END鍵重新啟動控制器，但是可使用**重新啟動**軟鍵，請參閱請參閱 "關機", 597 頁碼
- 控制器顯示手動模式中的輪廓進給速率，請參閱請參閱 "主軸轉速S、進給速率F以及雜項功能M", 608 頁碼
- 只有透過3D-ROT功能表才能在手動模式內關閉傾斜，請參閱請參閱 "啟動手動傾斜："，656 頁碼
- 機器參數maxLineGeoSearch(編號105408)已經提昇至最高50000，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- 軟體選項編號8、9和21的名稱已經改變，請參閱請參閱 "軟體選項", 9 頁碼

全新與修改過的循環程式功能81760x-02

- 新循環程式**239ASCERTAIN THE LOAD**用於LAC (負載可適化控制)控制器參數負載相關調整(選項編號143)
- 循環程式**270CONTOUR TRAIN DATA**已經新增(選項編號19)
- 循環程式**39CYL. SURFACE CONTOUR**已經新增(選項編號1)
- 加工循環程式**225 ENGRAVING**的字元集已經擴充CE字元β、@字元以及系統時間
- 循環程式**252-254** (選項19)已經擴充選擇性參數Q439
- 循環程式**22ROUGH-OUT**(選項19)已經擴充選擇性參數Q401、Q404
- 循環程式**484CALIBRATE IR TT**(選項17)已經擴充選擇性參數Q536

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

新功能81760x-03

- 手動探測功能在預設資料表內建立尚未存在的一行，請參閱請參閱 "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- 在密碼保護的行內可撰寫手動探測功能，請參閱請參閱 "記錄來自接觸式探針循環之量測值", 630 頁碼
- 刀具表內已經新增**KINEMATIC**欄，請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 當匯入刀具資料時，CSV檔案可能內含控制器無法辨識的額外表格欄，在匯入期間，會顯示指出未辨識欄的訊息，說明這些值將不會匯入，請參閱請參閱 "匯入與匯出刀具資料", 260 頁碼
- 新功能**功能S脈衝**用於程式編輯脈衝轉軸轉速，請參閱請參閱 "脈衝主軸轉速FUNCTION S-PULSE", 504 頁碼
- 輸入第一個字母就可迅速搜尋檔案管理當中的檔案，請參閱請參閱 "選擇磁碟機、目錄與檔案", 169 頁碼
- 運用主動結構，可在結構視窗內編輯結構單節，請參閱請參閱 "定義與應用", 199 頁碼
- FN 18功能已經擴展，請參閱請參閱 "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼
- 控制器分辨已中斷或已停止NC程式間之差異。在已中斷狀態下，控制器提供更多介入選項，請參閱請參閱 "中斷、停止或放棄加工", 682 頁碼
- 傾斜工作平面功能可選擇動畫說明，請參閱請參閱 "概述", 514 頁碼
- 此時軟體選項編號42 DXF轉換器也產生CR圓，請參閱請參閱 "基本設定", 319 頁碼

修改過的功能81760x-03

- 編輯刀具表或刀具管理時，只封鎖目前的表格行，請參閱 "編輯刀具表", 233 頁碼
- 當匯入刀具表時，不存在刀具類型會當成未識別類型匯入，請參閱請參閱 "匯入刀具表", 236 頁碼
- 不可刪除儲存在刀套表內的刀具之刀具資料，請參閱 "編輯刀具表", 233 頁碼
- 在所有手動探測功能當中，使用軟鍵可迅速選擇鑽孔與立柱的開始角度(近軸探測方向)，請參閱請參閱 "接觸式探針循環程式內的功能", 627 頁碼
- 探測時，在接受第一加工點的實際值之後，顯示用於軸方向的第二加工點軟鍵
- 在所有手動探測功能當中，建議依照預設的參考軸方向
- 在手動探測循環程式當中，可使用硬鍵 **END** 和 **Adopt Actual Position**
- 在手動模式中已經改變加工進給速率的顯示，請參閱請參閱 "主軸轉速S、進給速率F以及雜項功能M", 608 頁碼
- 在檔案管理當中，游標位置上的程式或目錄也顯示在目前路徑畫面底下的個別欄位內
- 單節編輯不再導致取消單節標記。若已經使用主動單節標記編輯單節，則透過語法搜尋選擇另一個單節時，該標記擴充為包含新選取的單節，請參閱 "標記、複製、剪下與插入程式區段", 160 頁碼
- 在畫面配置程式 + 選擇當中，可在結構視窗內編輯該結構，請參閱請參閱 "定義與應用", 199 頁碼
- **APPR CT** 和 **DEP CT** 功能允許靠近與離開螺旋，以具有一致螺距的螺旋方式來執行此動作，請參閱請參閱 "概述：輪廓接近與離開的路徑類型", 272 頁碼
- **APPR LT**、**APPR LCT**、**DEP LT** 和 **DEP LCT** 功能同時將全部三個軸定位在輔助點上，請參閱請參閱 "接近依切線方向的直線連結：APPR LT", 275 頁碼、請參閱 "在輪廓接近時由直線至輪廓都依切線方向以圓形路徑連結：APPR LCT", 277 頁碼
- 檢查確認輸入的移動限制值，請參閱請參閱 "輸入移動極限", 706 頁碼
- 使用M138計算選擇軸向中的軸角度時，控制器將值設定為0，請參閱請參閱 "選擇傾斜軸：M138", 546 頁碼
- 預設資料表的SPA、SPB和SPC欄內之輸入範圍已經擴充為999,9999，請參閱請參閱 "管理預設", 614 頁碼
- 傾斜容許與鏡射結合，請參閱請參閱 "平面功能：傾斜工作平面(軟體選項8)", 513 頁碼
- 即使在手動操作模式內啟動3D-ROT對話，**平面重設**仍舊具有主動基本轉換，請參閱請參閱 "啟動手動傾斜：", 656 頁碼
- 進給速率電位計只降低程式編輯的進給速率，不再使用控制器計算的進給速率，請參閱請參閱 "進給速率 F", 224 頁碼
- DXF轉換器將**車削功能模式**或**銑削功能模式**顯示成註解

全新與修改過的循環程式功能81760x-03

- 新循環程式258「多邊形立柱」(選項19)
- 循環程式421、422和427已經擴充成包含參數Q498和Q531，請參閱
- 在循環程式247「預設」中，使用對應的參數從預設座標資料表中選擇預設編號，請參閱
- 循環程式200與203：在頂部的停留時間之行為已修改，請參閱
- 循環程式205在座標表面上執行去毛邊，請參閱
- 使用SL循環程式，若在加工期間已經啟動，則針對向內補償的圖將M110列入考量，請參閱

進一步資訊： 循環程式編輯使用手冊

新功能81760x-04

- **新功能停留時間**功能用於程式編輯停留時間，請參閱請參閱 "停留時間功能停留", 508 頁碼
- 刀具表內已經新增**OVRTIME**欄，請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 在手動接觸式探針循環程式期間，控制權可轉移給手輪，請參閱 "使用具顯示器之手輪來移動", 626 頁碼
- 許多手輪都可連接至控制器，請參閱請參閱 "使用電動手輪移動", 600 頁碼
- 在**電子手輪**操作模式中，可用橙色軸鍵選擇HR 130的手輪軸
- 若控制器設定為吋吋量測單位，則控制器也包含手輪以吋為單位的移動，請參閱請參閱 "使用電動手輪移動", 600 頁碼
- FN 18功能已經擴展，請參閱請參閱 "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼
- FN 16功能已經擴展，請參閱請參閱 "FN16: F-PRINT的格式化輸出 – 文字和Q參數值的格式化輸出", 371 頁碼
- 現在使用**儲存 為**儲存的檔案也可在**上一次 檔案**底下的檔案管理當中找到，請參閱請參閱 "編輯NC程式", 157 頁碼
- 若使用**儲存 為**來儲存檔案，則可使用**切換**軟鍵選擇目標目錄，請參閱請參閱 "編輯NC程式", 157 頁碼
- 檔案管理顯示垂直捲軸並支援使用滑鼠捲動，請參閱請參閱 "呼叫檔案管理員", 168 頁碼
- 重建**M7**和**M8**的新機器參數，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- 用於關閉平行軸程式編輯之新機器參數，請參閱請參閱 "使用平行軸U、V和W來加工", 481 頁碼
- **STRLEN**功能檢查是否已經定義字串參數，請參閱請參閱 "尋找字串參數的長度", 433 頁碼
- **SYSSTR**功能可讀取NC軟體版本，請參閱請參閱 "讀取系統資料", 430 頁碼
- 功能**FN 38**：此時不用密碼就可程式編輯**SEND**
- 此時可使用**FN 0**功能傳輸未定義的Q參數
- 針對使用**FN 9**跳躍，則一條件允許**QS**參數和文字，請參閱請參閱 "程式編輯If-Then決策", 363 頁碼
- 此時使用直徑取代半徑也可定義圓筒工件外型，請參閱請參閱 "定義外型： BLK FORM", 150 頁碼
- **TCPM AXIS SPAT**的程式編輯可使用主動循環程式8和循環程式10來執行
- 此時轉換元件**RND**和**CHF**也可在3-D輪廓之間執行，即是在具有三個程式編輯座標或螺旋的直線單節之間
- 此時控制器支援空間圓弧，即是與工作平面垂直的3軸內之圓，請參閱請參閱 "圓形路徑C圍繞圓心CC", 285 頁碼
- 在3D-ROT功能表內顯示主動座標結構配置，請參閱請參閱 "啟動手動傾斜：", 656 頁碼
- 在**程式執行,單節執行**和**程式執行,自動執行**操作模式中，可指定螢幕配置**程式 + 選擇**，請參閱請參閱 "結構化程式", 199 頁碼
- 在**程式執行 自動執行、程式執行 單節執行**和**定位用手動資料輸入**操作模式中，字型大小可設定成和**編寫**操作模式內相同的大小，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- **定位用手動資料輸入**模式內的功能已經擴充並調整用來改善操作，請參閱請參閱 "使用手動資料輸入(MDI)進行定位", 659 頁碼

- 在**縮回**操作模式內顯示主動座標結構配置，請參閱請參閱 "電力中斷之後退刀", 687 頁碼
- 在**縮回**操作模式內，使用**取消 進給速率 限制**軟鍵可關閉進給速率限制，請參閱請參閱 "電力中斷之後退刀", 687 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，不用模擬也可建立刀具用途檔，請參閱請參閱 "刀具使用測試", 246 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，使用**FMAX路徑**軟鍵可隱藏快速移動動作，請參閱 "程式模擬操作模式中的立體圖", 670 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，使用**重設 立體 模型**軟鍵可重設立體模型畫面，請參閱 "程式模擬操作模式中的立體圖", 670 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，使用**重設 刀具 路徑**軟鍵可重設刀具路徑，請參閱 "程式模擬操作模式中的立體圖", 670 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，若將滑鼠放在圖形上，則**量測中**軟鍵顯示座標，請參閱 "程式模擬操作模式中的立體圖", 670 頁碼
- 在**程式模擬**操作模式內，**停止** 在軟鍵模擬至預定單節，請參閱請參閱 "程式模擬 程式模擬至某個單節為止", 679 頁碼
- 在**POS**頁籤上的狀態顯示內顯示啟動基本轉換，請參閱 "位置與座標(POS標籤)", 94 頁碼
- 此時狀態顯示也顯示啟動主程式的路徑，請參閱請參閱 "概述", 92 頁碼請參閱 "一般程式資訊 (PGM標籤)", 93 頁碼
- 在狀態顯示中，**CYC**頁籤此時也顯示**T-Max**和**TA-Max**
- 此時可繼續程式中啟動，請參閱請參閱 "從任意點進入程式：程式執行當中啟動", 689 頁碼
- 您可使用**NC/PLC備份**和**NC/PLC復原**功能，儲存與復原單一目錄或完整TNC磁碟，請參閱請參閱 "備份與復原", 108 頁碼
- 支援觸控螢幕操作，請參閱請參閱 "操作觸控螢幕", 119 頁碼

修改過的功能81760x-04

- 此時刀名也可包含特殊字元%和, 請參閱請參閱 "刀號, 刀名", 226 頁碼
- 當匯入刀具表時, 調整來自**R-OFFS**欄的數值, 請參閱請參閱 "匯入刀具表", 236 頁碼
- 在刀具表的**LIFTOFF**欄內, 此時預測值為**N**, 請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 在建立新刀具時, 刀具表的**L**和**R**欄空白, 請參閱 "編輯刀具表", 233 頁碼
- 在刀具資料表內, **選擇**軟鍵此時可用於**RT**和**KINEMATIC**欄, 請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 已經擴充當成預設的接觸式探針功能「彎角」, 請參閱請參閱 "轉角當成預設", 644 頁碼
- 已經調整手動探測循環程式**量測P**內軟鍵的配置, 請參閱請參閱 "轉角當成預設", 644 頁碼
- 程式執行內的**FMAX**軟鍵不僅限制程式執行期間的加工進給速率, 也限制手動軸移動的軸進給速率, 請參閱請參閱 "進給速率限制F MAX:", 609 頁碼
- 已針對增量式定位調整軟鍵分配
- 當已經開啟預設管理, 則游標位於啟動預設的行上
- 含**PLANE RESET**的新說明圖形, 請參閱請參閱 "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼
- 3D-ROT功能表內**COORD ROT**和**TABLE ROT**的行為已經修改, 請參閱請參閱 "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼
- 在結構視窗內可更清楚辨識目前的結構單節, 請參閱請參閱 "定義與應用", 199 頁碼
- 此時電源中斷後DHCP經過時間還是有效。當HEROS關機時, DHCP伺服器不再通知該IP位址再次空著, 請參閱請參閱 "設置控制器", 719 頁碼
- 在狀態顯示中, LBL名稱的欄已經擴充為32個字元
- 若使用者稍後變更至**TT**頁籤, 則此時**TT**狀態顯示也顯示值
- 此時也可用**下一個頁籤**鍵切換狀態顯示, 請參閱請參閱 "額外狀態顯示", 92 頁碼
- 主動工作台管理表在程式執行期間只能透過**編輯 工作台**軟鍵編輯, 請參閱請參閱 "處理工作台管理表", 577 頁碼
- 若使用**CALL PGM**呼叫的子程式結尾為**M2**或**M30**, 則控制器輸出警示
- **M124**不再觸發錯誤訊息, 只會觸發警示。這讓具有程式編輯**M124**的NC程式運行不中斷
- 在檔案管理中可修改檔名的大小寫
- 若在檔案管理中將較大檔案傳輸至USB磁碟機, 控制器會在傳輸完成之後顯示警示, 請參閱請參閱 "控制器上的USB裝置", 192 頁碼
- 在檔案管理中, 控制器也顯示瞬間型過濾器含路徑
- 在檔案管理中, 此時在所有操作模式內都顯示**全部顯示**軟鍵
- 在檔案管理中, 已經針對複製檔案或目錄修改**選擇目標目錄**功能。在頭兩個位置上可使用**OK**和**取消**軟鍵
- 程式編輯圖形的顏色已改變, 請參閱請參閱 "程式編輯圖形", 206 頁碼
- 在**程式模擬**和**編寫**操作模式內, 若使用**重置 + 開始**軟鍵重新選擇或重新啟動程式, 則會重置刀具資料

- 在**程式模擬**操作模式內，當控制器使用**空白 在加工 空間**將工具機工作台的工件原點顯示當成參考點，請參閱請參閱 "顯示加工空間中的工件外型(選項20)", 675 頁碼
- 在修改啟動預設之後，則只有在**GOTO**之後或程式中啟動才能恢復程式，請參閱請參閱 "在中斷期間移動機械軸", 685 頁碼
- 使用程式中啟動，可輸入FK順序，請參閱請參閱 "從任意點進入程式： 程式執行當中啟動", 689 頁碼
- 已經改善程式中啟動操作以及對話導引，另外用於工作台資料表，請參閱請參閱 "從任意點進入程式： 程式執行當中啟動", 689 頁碼

全新與修改過的循環程式功能81760x-04

- 使用循環程式251矩形口袋，若在加工期間已經啟動，則針對向內補償的圓將**M110**列入考量
- 在KinematicsOpt循環程式451和452的協定中，量測旋轉軸的位置可在最佳化之前與之後輸出。(軟體選項52)
- 循環程式225已經使用參數Q516、Q367和Q574擴充，這可定義個別文字位置的預設，或比例縮放文字長度和字元高度
- 在循環程式481至483內，參數Q340已經擴充輸入選項「2」。如此不用改變刀具表就可檢查刀具
- 循環程式251已經擴充參數Q439。精銑策略也已經修訂
- 精銑策略已經修訂含循環程式252
- 循環程式275已經用參數Q369和Q439擴充

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

新功能81760x-05

- 新功能**批次處理管理員**可規劃生產順序，請參閱**進一步資訊**: "批次處理管理員", 585 頁碼
- 在3-D半徑補償中將整個刀徑列入考慮的新功能**功能程式路徑**，請參閱請參閱 "程式編輯路徑補間", 563 頁碼
- 當在第三或第四桌面上啟動應用程式時，操作模式按鍵也可用觸碰操作生效，請參閱 "儲存元件並切換至NC程式", 130 頁碼
- **TCPM**功能(選項9)已經透過選擇刀具參考點以及旋轉中心來擴充，請參閱請參閱 "刀具參考點以及旋轉中心的選擇", 552 頁碼
- 新刀具導向加工台加工功能，請參閱請參閱 "刀具導向加工", 580 頁碼
- 新工作台預設管理，請參閱請參閱 "工作台預設管理", 579 頁碼
- 若在「程式執行」操作模式內已選取工作台管理表，則計算用於整個工作台管理表的**刀具清單**和**T 使用順序**，請參閱請參閱 "刀具管理(選項編號93)", 253 頁碼
- 控制計數器的新功能**功能計數**，請參閱請參閱 "定義計數器", 492 頁碼
- 在NC停止時從輪廓退回刀具的新功能**功能跳脫**，請參閱請參閱 "在NC停止時提高刀具：FUNCTION LIFTOFF", 509 頁碼
- 亦可在檔案管理當中開啟刀具台車檔案，請參閱請參閱 "刀具台車管理", 475 頁碼
- 使用**調整 NC PGM / 表格**功能，亦可匯入並自由修改可定義的資料表，請參閱請參閱 "匯入刀具表", 236 頁碼
- 工具機製造商可定義更新規則，使其在匯入資料表時，可例如從資料表以及NC程式中自動移除元音變音，請參閱請參閱 "匯入刀具表", 236 頁碼
- 在刀具資料表內可快速搜尋刀名，請參閱請參閱 "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- NC單節上可加入註解，請參閱請參閱 "註解現有的NC單節", 195 頁碼
- 工具機製造商可關閉個別軸內的預設設定，請參閱請參閱 "在資料表中儲存預設", 615 頁碼、請參閱 "使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)", 643 頁碼
- 預設資料表的行0也可手動編輯，請參閱請參閱 "在資料表中儲存預設", 615 頁碼
- CAD檢視器將含**FMAX**的加工點匯出至H檔案，請參閱 "選擇檔案類型", 329 頁碼
- 當開啟多個CAD檢視器的實例時，則會在第三方桌面上顯示較小的實例。
- 此時CAD檢視器可讓您從STEP、IGES和STEP檔案當中擷取資料，請參閱請參閱 "從CAD檔案傳輸資料", 315 頁碼
- 在所有樹狀結構內的節點上按兩下就可將其展開與收折。
- 狀態顯示內用於鏡射加工的新圖示，請參閱請參閱 "一般狀態顯示", 90 頁碼
- **程式模擬** 操作模式內的圖形設定已永久儲存。請參閱 "程式模擬操作模式中的立體圖", 670 頁碼
- 此時在**程式模擬**操作模式當中，可在許多移動範圍之間選取，請參閱請參閱 "應用", 675 頁碼
- 接觸式探針的刀具資料也可顯示並輸入刀具管理(選項93)，請參閱請參閱 "編輯刀具管理", 255 頁碼

- 用於管理無線電接觸式探針的新MOD對話，請參閱請參閱 "設定接觸式探針", 728 頁碼
- 使用**接觸式探針 監視 關閉**軟鍵就可讓接觸式探針暫停監視30秒，請參閱請參閱 "抑制接觸式探針的監控功能", 627 頁碼
- 在手動探測**ROT**和**P**期間，利用校準旋轉工作台來補償工件失準，請參閱請參閱 "藉由旋轉工作台補償工件失準", 639 頁碼、請參閱 "轉角當成預設", 644 頁碼
- 如果定向接觸式探針到程式編輯的探針方向之功能為啟動，則在防護門開啟時限制主軸迴轉次數。在某些情況下，將改變主軸旋轉方向，如此定位將不再總是遵守最短路徑。
- 使用FN 16：F-PRINT，可將參考輸入至Q參數或QS參數當成來源與目標，請參閱請參閱 "FN16: F-PRINT的格式化輸出 – 文字和Q參數值的格式化輸出", 371 頁碼
- FN 18功能已經擴展，請參閱請參閱 "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼
- 新機械參數**iconPrioList** (編號100813)，用於定義圖示在狀態顯示內的順序，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- 機械參數**clearPathAtBlk** (編號124203)，可讓您指定是否將使用**程式模擬 程式模擬**操作模式內的新BLK FORM來清除刀具路徑，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- 新選擇性機械參數**CfgDisplayCoordSys**(編號127500)，用於選擇其中要在狀態顯示內顯示工件原點位移的座標系統，請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼
- 控制器支援最多8個控制迴圈，包括最多兩個主軸。

修改過的功能81760x-05

- 若使用已鎖定的刀具，則控制器在**編寫**和**程式模擬**操作模式內顯示警示，請參閱請參閱 "程式編輯圖形", 206 頁碼、請參閱 "程式模擬", 677 頁碼
- **M94**雜項功能適用於不受限於軟體限制開關或移動限制的所有旋轉軸，請參閱請參閱 "將旋轉軸的顯示降低到 小於360°的值：M94", 542 頁碼
- 控制器提供定位邏輯，用來返回輪廓，請參閱請參閱 "返回輪廓", 695 頁碼
- 使用替換刀具返回輪廓的定位邏輯已經改變，請參閱請參閱 "換刀", 243 頁碼
- 若控制器在重新啟動時發現儲存的中斷點，則可從此點恢復加工操作，請參閱請參閱 "從任意點進入程式： 程式執行當中啟動", 689 頁碼
- 在傾斜的工作平面內也可參照在目前座標結構配置模型內尚未啟動的軸，請參閱 "橫越傾斜工作平面內的參考點", 596 頁碼
- **TRANS DATUM AXIS** NC語法也可用於SL循環程式內一輪廓之內。
- 在編寫圖形內用淡藍色顯示鑽孔與螺紋，請參閱請參閱 "程式編輯圖形", 206 頁碼
- 在圖形內用紅色顯示與工件接觸的刀具，而藍色顯示空切，請參閱請參閱 "刀具顯示", 674 頁碼
- 當已經選取程式或新外型時，不再重設橫截面的位置，請參閱請參閱 "三面投射", 672 頁碼
- 在**手動操作**模式下，主軸轉速也可以輸入小數點。當主軸轉數 < 1000時，控制器顯示小數點，請參閱請參閱 "輸入數值："，608 頁碼
- 當控制器關閉時，刀具選擇視窗內的搜尋順序以及欄寬都會保留，請參閱請參閱 "呼叫刀具資料", 241 頁碼
- 若要刪除的檔案不存在，則**檔案刪除**不再產生錯誤訊息。
- 若使用CALL PGM呼叫的子程式結尾為**M2**或**M30**，則控制器發出警示。一旦選擇另一個NC程式，控制器自動清除警示，請參閱請參閱 "程式編輯註記", 340 頁碼
- 控制器將錯誤訊息顯示在標題上，直到錯誤清除或遭優先權更高的錯誤所取代，請參閱請參閱 "錯誤顯示", 210 頁碼
- 將大量資料貼到NC程式內所需的時間大幅減少。
- 若要連接USB隨身碟，不再需要按下軟鍵，請參閱 "連接與移除USB儲存裝置", 178 頁碼
- 設定抖動的速度增加，主軸轉速和進給速率已針對電子手輪來調整。
- 基本旋轉、3-D基本旋轉以及傾斜工作平面的圖示經過修改，使其更容易分辨，請參閱請參閱 "一般狀態顯示", 90 頁碼
- **FUNCTION TCPM**的圖示已經修改，請參閱請參閱 "一般狀態顯示", 90 頁碼
- 控制器自動辨識是要匯入資料表或要修改資料表格式，請參閱請參閱 "匯入刀具表", 236 頁碼
- 當將游標放在刀具管理的輸入欄位中，整個輸入欄位會反白。
- 當用滑鼠按兩下資料表編輯器的選擇欄位或按下**ENT**鍵，則顯示突現式視窗。
- 當已經修改組態子檔案，控制器不再放棄程式模擬，但是只顯示警示。

- 在未參照該等軸之前，不可設定或修改預設，請參閱請參閱 "移動參考點", 596 頁碼
- 若手輪關閉時手輪電位計仍舊啟動時，控制器發出警示，請參閱請參閱 "使用電動手輪移動", 600 頁碼
- 當使用HR 550或HR 550FS手輪時，若電池電壓過低，會發出警示，請參閱請參閱 "使用電動手輪移動", 600 頁碼
- 工具機製造商可定義對於CUT為0的刀具是否將R-OFFS偏移列入考慮，請參閱 "刀具表格：刀具自動量測所需要的刀具資料", 232 頁碼
- 工具機製造商設置控制器是否將軸角度列入考慮，或針對M138內指定的軸將角度設定為0，請參閱請參閱 "選擇傾斜軸：M138", 546 頁碼
- 工具機製造商可改變模擬刀具改變位置，請參閱請參閱 "程式模擬", 677 頁碼
- 以高精準方式評估LN單節，與選項23無關。
- SYSSTR功能可用來讀取工作台程式的路徑，請參閱請參閱 "讀取系統資料", 430 頁碼
- 在機器參數decimalCharakter (編號100805)內，可定義是使用句點或逗號當成十進位分隔字元，請參閱請參閱 "工具機專屬使用者參數", 738 頁碼

全新與修改過的循環程式功能81760x-05

- 新循環程式441FAST PROBING。您可使用此循環程式設定許多共通有效的接觸式探針參數(例如定位進給速率)，給所有後續使用的接觸式探針循環程式。
- 循環程式256RECTANGULAR STUD 和257CIRCULAR STUD已經擴充了參數Q215、Q385、Q369和Q386。
- 循環程式239使用LAC控制功能確認目前工具機軸的負載。此外，循環程式239也可調整最大軸加速度。循環程式239支援決定同步軸上的負載。
- 循環程式205和241內的進給速率行為已修改。
- 循環程式233內細節的變化：在精銑期間監控刀刃長度(LCUTS)，當用銑削策略0至3粗銑時(假設未限制銑削方向)，用Q357增加銑削方向內的區域，請參閱
- 下屬於舊循環程式內在技術上過時的循環程式1、2、3、4、5、17、212、213、214、215、210、211、230、231無法再透過編輯器插入。然而，仍舊可執行並編輯這些循環程式。
- 刀具接觸式探針循環程式，像是循環程式480、481和482可隱藏起來，請參閱
- 循環程式225雕刻可使用新語法雕刻目前的計數器讀數。
- 接觸式探針資料表中的新欄位SERIAL，請參閱
- 輪廓鍊強化：使用殘留材料加工的循環程式25、循環程式276 3-D輪廓鍊，請參閱

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

目錄

1 使用的第一步驟 TNC 620.....	63
2 簡介.....	83
3 操作觸控螢幕.....	119
4 基本原理，檔案管理.....	135
5 程式編輯輔助.....	193
6 刀具.....	223
7 程式編輯輪廓.....	263
8 從CAD檔案傳輸資料.....	315
9 子程式與程式段落重複.....	335
10 程式編輯Q參數.....	351
11 雜項功能.....	449
12 特殊功能.....	471
13 多軸加工.....	511
14 工作台管理.....	571
15 批次處理管理員.....	585
16 手動操作說明及設定.....	593
17 使用手動資料輸入(MDI)進行定位.....	659
18 程式模擬與程式執行.....	665
19 MOD功能.....	699
20 表格與概述.....	737

1	使用的第一步驟 TNC 620.....	63
1.1	概述.....	64
1.2	工具機開機.....	64
	確定電源中斷並且移動至參考點.....	64
1.3	程式編輯第一個工件.....	66
	選擇正確的操作模式.....	66
	最重要的控制器鍵.....	66
	開啟新的程式/檔案管理.....	67
	定義工件外型：.....	68
	程式設計.....	69
	程式編輯簡單輪廓.....	71
	產生循環程式.....	73
1.4	圖形測試第一工件(選項20).....	75
	選擇正確的操作模式.....	75
	選擇程式模擬用的刀具表.....	75
	選擇您想要測試的程式.....	76
	選擇螢幕配置和檢視.....	76
	開始程式模擬.....	77
1.5	設定刀具.....	78
	選擇正確的操作模式.....	78
	準備與量測刀具.....	78
	刀具表TOOL.T.....	78
	刀庫表TOOL_PTCH.....	79
1.6	工件設定.....	80
	選擇正確的操作模式.....	80
	夾住工件.....	80
	使用3-D接觸式探針進行預設 (選項編號17).....	81
1.7	執行第一個程式.....	82
	選擇正確的操作模式.....	82
	選擇您想要執行的程式.....	82
	開始程式.....	82

2 簡介.....	83
2.1 TNC 620.....	84
海德漢Klartext對話式與DIN/ISO.....	84
相容性.....	84
2.2 虛擬顯示器單元與操作面板.....	85
顯示畫面.....	85
設定畫面配置.....	86
控制面板.....	86
2.3 操作模式.....	87
手動操作說明及電子手輪.....	87
使用手動資料輸入(MDI)進行定位.....	87
程式編輯.....	88
程式模擬.....	88
完整序列的程式執行及單一單節的程式執行.....	89
2.4 狀態顯示.....	90
一般狀態顯示.....	90
額外狀態顯示.....	92
2.5 視窗管理員.....	96
工作列的概述.....	97
Portscan.....	100
遠端維修.....	101
印表機.....	103
SELinux安全軟體.....	105
VNC.....	106
備份與復原.....	108
2.6 遠端桌面管理員(選項133).....	110
簡介.....	110
設置連線 – Windows終端服務(RemoteFX).....	111
設置連線 – VNC.....	113
外部電腦關機或重新開機.....	115
開始與停止連線.....	116
2.7 配件：海德漢3-D接觸式探針與電子手輪.....	117
3-D接觸式探針(接觸式探針功能軟體選項).....	117
HR電子式手輪.....	118

3	操作觸控螢幕.....	119
3.1	顯示器單元與操作.....	120
	觸控螢幕.....	120
	操作面板.....	121
3.2	手勢.....	122
	可能的手勢概述.....	122
	在表格以及NC程式內導覽.....	123
	操作模擬.....	124
	使用HEROS功能表.....	125
	操作CAD檢視器.....	126
3.3	工作列內的功能.....	131
	工作列的圖示.....	131
	觸控螢幕校正.....	132
	觸控螢幕組態.....	132
	觸控螢幕清潔.....	133

4 基本原理・檔案管理.....	135
4.1 基本原則.....	136
位置編碼器與參考標記.....	136
參考系統.....	137
銑床上軸的指派.....	146
極座標.....	146
絕對式與增量式工件位置.....	147
選擇預設.....	148
4.2 開啟程式並輸入.....	149
海德漢Klartext格式內的NC程式結構.....	149
定義外型：BLK FORM.....	150
建立新NC程式.....	153
程式編輯刀具移動在Klartext內.....	154
實際位置捕捉.....	156
編輯NC程式.....	157
控制器的搜尋功能.....	161
4.3 檔案管理：基本.....	163
檔案.....	163
在控制器上顯示外部產生的檔案.....	165
資料備份.....	165
4.4 使用檔案管理員工作.....	166
目錄.....	166
路徑.....	166
概述：檔案管理員的功能.....	167
呼叫檔案管理員.....	168
選擇磁碟機、目錄與檔案.....	169
建立新目錄.....	171
建立新檔案.....	171
複製單一檔案.....	171
將檔案複製到另一個目錄.....	172
複製表格.....	173
複製目錄.....	174
選擇最後選擇的這些檔案中的一個.....	174
刪除檔案.....	174
刪除目錄.....	175
標記檔案.....	176
將檔案重新命名.....	177
排序檔案.....	177
附加功能.....	178
管理外部檔案類型的額外工具.....	179
ITC的額外工具.....	187
資料傳輸至或來自外部資料載體.....	189

控制器位於網路內.....	191
控制器上的USB裝置.....	192

5	程式編輯輔助.....	193
5.1	螢幕鍵盤.....	194
	使用螢幕鍵盤輸入文字.....	194
5.2	增加註解.....	195
	應用.....	195
	在程式編輯時輸入註解.....	195
	在輸入程式後插入註解.....	195
	在獨立的單節內輸入註解.....	195
	註解現有的NC單節.....	195
	編輯註解的功能.....	196
5.3	自由編輯NC程式.....	197
5.4	NC程式的畫面.....	198
	語法標示.....	198
	捲軸.....	198
5.5	結構化程式.....	199
	定義與應用.....	199
	顯示程式結構視窗/改變啟動視窗.....	199
	在程式視窗內插入一結構單節.....	200
	在程式結構視窗中選擇單節.....	200
5.6	計算機.....	201
	操作.....	201
5.7	切削資料計算機.....	204
	應用.....	204
5.8	程式編輯圖形.....	206
	啟動與關閉編寫圖形.....	206
	對現有程式產生圖形.....	207
	單節編號顯示ON/OFF.....	208
	清除圖形.....	208
	顯示格線.....	208
	局部放大或縮小.....	209
5.9	錯誤訊息.....	210
	錯誤顯示.....	210
	開啟錯誤視窗.....	210
	關閉錯誤視窗.....	210
	詳細的錯誤訊息.....	211
	內部 資訊軟鍵.....	211
	濾波器軟鍵.....	211
	清除錯誤.....	212

錯誤日誌.....	212
按鍵敲擊日誌.....	213
資訊文字.....	214
儲存維修檔案.....	214
呼叫TNCguide說明系統.....	214
5.10 TNCguide文字啟動輔助說明系統.....	215
應用.....	215
使用TNCguide工作.....	216
下載目前的說明檔.....	220

6 刀具	223
6.1 輸入刀具的相關資料	224
進給速率 F	224
主軸轉速 S	225
6.2 刀具資料	226
刀具補償的需求	226
刀號・刀名	226
刀長 L	226
刀徑 R	226
刀長與刀徑的誤差值	227
將刀具資料輸入NC程式內	227
將刀具資料輸入表格	228
匯入刀具表	236
覆寫來自外部PC的刀具資料	237
換刀裝置使用的刀套表	238
呼叫刀具資料	241
換刀	243
刀具使用測試	246
6.3 刀具補償	249
簡介	249
刀長補償	249
刀徑補償	250
6.4 刀具管理(選項編號93)	253
基本	253
呼叫刀具管理	254
編輯刀具管理	255
可用的刀具類型	258
匯入與匯出刀具資料	260

7	程式編輯輪廓.....	263
7.1	刀具動作.....	264
	路徑功能.....	264
	FK自由輪廓程式編輯(選項19).....	264
	雜項功能M.....	264
	子程式與程式區段重複.....	265
	以 Q 參數來程式編輯.....	265
7.2	路徑功能的基本原則.....	266
	工件加工的刀具移動程式編輯.....	266
7.3	靠近與離開輪廓.....	270
	開始點與終點.....	270
	概述：輪廓接近與離開的路徑類型.....	272
	接近與離開連結中的重要位置.....	273
	接近依切線方向的直線連結：APPR LT.....	275
	接近與第一輪廓點垂直的直線：APPR LN.....	275
	接近依切線方向的圓弧路徑連結：APPR CT.....	276
	在輪廓接近時由直線至輪廓都依切線方向以圓形路徑連結：APPR LCT.....	277
	在輪廓離開時依切線方向的直線連結：DEP LT.....	278
	離開與最後輪廓點垂直的直線：DEP LN.....	278
	在輪廓離開時依切線方向的圓弧路徑連結：DEP CT.....	279
	離開依切線方向連接輪廓與直線的圓弧：DEP LCT.....	279
7.4	路徑輪廓 - 笛卡兒座標.....	280
	路徑功能的概述.....	280
	直線L.....	281
	在兩直線之間插入導角.....	282
	圓弧彎角RND.....	283
	圓心CC.....	284
	圓形路徑C圍繞圓心CC.....	285
	圓CR含已定義半徑.....	286
	圓CT含切線連結.....	288
	範例：笛卡兒座標的直線移動與直線導角.....	289
	範例：笛卡兒座標的圓形移動.....	290
	範例：笛卡兒座標的圓周移動.....	291
7.5	路徑輪廓 - 極座標.....	292
	概述.....	292
	極座標的工件原點：原點CC.....	293
	直線LP.....	293
	圓形路徑CP圍繞極座標原點CC.....	294
	圓CTP含切線連結.....	294
	螺旋.....	295
	範例：極座標的直線移動.....	297
	範例：螺旋.....	298

7.6	路徑輪廓–FK自由輪廓程式編輯(選項19).....	299
	基本原則.....	299
	FK程式編輯圖形.....	300
	起始FK對話.....	301
	FK 程式編輯的極座標原點.....	301
	自由直線程式編輯.....	302
	自由圓形路徑程式編輯.....	303
	可能的輸入.....	304
	輔助點.....	307
	相對資料.....	308
	範例：FK 程式編輯 1.....	310
	範例：FK 程式編輯 2.....	311
	範例：FK 程式編輯 3.....	312

8	從CAD檔案傳輸資料.....	315
8.1	CAD檢視器的畫面配置.....	316
	CAD檢視器的基本原理.....	316
8.2	CAD匯入(選項42).....	317
	應用.....	317
	使用CAD檢視器.....	318
	開啟CAD檔.....	318
	基本設定.....	319
	設定圖層.....	321
	設定預設.....	322
	定義工件原點.....	324
	選擇並儲存輪廓.....	326
	選擇並儲存加工位置.....	329

9	子程式與程式段落重複.....	335
9.1	標記子程式與程式段落重複.....	336
	標記.....	336
9.2	子程式.....	337
	操作順序.....	337
	程式編輯註記.....	337
	編寫該子程式.....	337
	呼叫一子程式.....	337
9.3	程式段落重複.....	338
	標記.....	338
	操作順序.....	338
	程式編輯註記.....	338
	程式編輯一程式段落重複.....	338
	呼叫一程式段落重複.....	338
9.4	將任何要的NC程式當成子程式.....	339
	軟鍵的概述.....	339
	操作順序.....	340
	程式編輯註記.....	340
	呼叫任何程式做為一子程式.....	341
9.5	巢狀架構.....	343
	巢狀架構種類.....	343
	巢狀架構深度.....	343
	在一子程式中的子程式.....	344
	重複程式段落進行重複.....	345
	重複一子程式.....	346
9.6	程式編輯範例.....	347
	範例：在數個螺旋進給量中銑削一輪廓。.....	347
	範例：鑽孔群組.....	348
	範例：具有數個刀具的鑽孔群組.....	349

10 程式編輯Q參數.....	351
10.1 功能原理與簡介.....	352
程式編輯註記.....	354
呼叫Q參數函數.....	355
10.2 加工系列 - 取代數值的Q參數.....	356
應用.....	356
10.3 使用算術函數說明輪廓.....	357
應用.....	357
概述.....	357
程式編輯基本操作.....	358
10.4 角度函數.....	360
定義.....	360
程式編輯三角函數.....	360
10.5 圓的計算.....	361
應用.....	361
10.6 具備 Q 參數的 If-Then 決策.....	362
應用.....	362
無條件跳躍.....	362
使用的縮寫：.....	362
程式編輯If-Then決策.....	363
10.7 檢查及變更Q參數.....	364
程序.....	364
10.8 附加功能.....	366
概述.....	366
FN 14: 錯誤: 顯示錯誤訊息.....	367
FN16: F-PRINT的格式化輸出 – 文字和Q參數值的格式化輸出.....	371
FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料.....	377
FN 19: PLC – 傳送值至 PLC.....	403
FN 20: WAIT FOR – NC與PLC同步.....	404
FN 29: PLC – 傳送值至 PLC.....	405
FN 37: EXPORT.....	406
FN 38: 傳送傳送來自NC程式的資訊.....	406
10.9 使用SQL指令存取表格.....	407
簡介.....	407
功能概述.....	408
程式編輯SQL指令.....	409
應用範例.....	410
SQL BIND.....	411

SQL EXECUTE.....	412
SQL FETCH.....	415
SQL UPDATE.....	416
SQL INSERT.....	417
SQL COMMIT.....	418
SQL ROLLBACK.....	419
SQL SELECT.....	420
10.10 直接輸入公式.....	421
輸入公式.....	421
公式規則.....	423
輸入範例.....	424
10.11 字串參數.....	425
字串處理功能.....	425
指派字串參數.....	426
鍊連結字串參數.....	427
轉換一數值到一字串參數.....	428
由字串參數複製一字串.....	429
讀取系統資料.....	430
轉換一字串參數到一數值.....	431
測試一字串參數.....	432
尋找字串參數的長度.....	433
比較字母的順位.....	434
讀取工具機參數.....	435
10.12 預先指定的Q參數.....	438
PLC 的值： Q100 至 Q107.....	438
使用中的刀徑： Q108.....	438
刀具軸 Q109.....	439
主軸狀態： Q110.....	439
冷卻液開/關： Q111.....	439
重疊係數： Q112.....	439
程式中的尺寸量測單位： Q113.....	439
刀長： Q114.....	439
在執行程式期間探測後的座標.....	440
在使用例如TT 160的自動刀具量測期間，介於實際值與標稱值之間誤差.....	440
使用空間(工件)角度而非主軸頭角度，來傾斜工作平面： 控制器所計算旋轉軸的座標。.....	440
來自接觸式探針循環程式的量測結果.....	441
10.13 程式編輯範例.....	443
範例： 橢圓.....	443
範例： 使用球形刀具加工內凹圓筒.....	445
範例： 使用端銑刀加工凸面球體.....	447

11 雜項功能.....	449
11.1 輸入雜項功能M並停止.....	450
基本原則.....	450
11.2 用於程式執行檢視、主軸與冷卻液的雜項功能.....	452
概述.....	452
11.3 用於座標輸入的雜項功能.....	453
程式編輯機械參考的座標： M91/M92.....	453
移動到具有傾斜工作平面的非傾斜座標系統內的位置： M130.....	455
11.4 用於路徑行為的雜項功能.....	456
使用較小刻度來進行輪廓加工： M97.....	456
加工開放式輪廓彎角： M98.....	457
進刀時的進給速率係數： M103.....	458
主軸每一轉的進給速率，單位公釐： M136.....	459
圓弧的進給速率： M109/M110/M111.....	460
預先計算刀徑補償的路徑 (LOOK AHEAD)： M120 (雜項功能軟體選項).....	461
在程式執行中疊加手輪定位： M118 (軟體選項雜項功能).....	463
在刀具軸的方向從輪廓退刀 M140.....	465
抑制接觸式探針的監控 M141.....	467
刪除基本旋轉： M143.....	468
在NC停止時自動從輪廓縮回刀具： M148.....	469
圓弧導角： M197.....	470

12 特殊功能.....	471
12.1 特殊功能簡介.....	472
SPEC FCT特殊功能的主功能表.....	472
程式預設功能表.....	473
輪廓與點加工功能的功能表.....	473
定義不同的對談式功能的功能表.....	474
12.2 刀具台車管理.....	475
基本原理.....	475
儲存刀具台車樣本.....	475
指派輸入參數給刀具台車.....	476
分配加上參數的刀具台車.....	478
12.3 主動避震控制器ACC (選項145).....	479
應用.....	479
啟用/關閉ACC.....	480
12.4 使用平行軸U、V和W來加工.....	481
概述.....	481
PARAXCOMP功能顯示.....	482
FUNCTION PARAXCOMP MOVE.....	483
關閉FUNCTION PARAXCOMP.....	484
FUNCTION PARAXMODE.....	485
關閉FUNCTION PARAXCOMP.....	486
範例：以W軸鑽孔.....	487
12.5 檔案功能.....	488
應用.....	488
定義檔案功能.....	488
12.6 工件原點位移的定義.....	489
概述.....	489
TRANS DATUM AXIS.....	489
TRANS DATUM TABLE.....	490
TRANS 工件原點重設.....	491
12.7 定義計數器.....	492
應用.....	492
定義FUNCTION COUNT.....	493
12.8 建立文字檔.....	494
應用.....	494
開啟與結束文字檔案.....	494
編輯文字.....	495
刪除與重新插入字元、文字與行.....	495

編輯文字單節.....	496
尋找文字段落.....	496
12.9 可自由定義的表格.....	498
基本原理.....	498
產生可自由定義的表格.....	498
編輯表格格式.....	499
在表格與表單檢視之間切換.....	500
FN 26: TABOPEN – 開啟可自由定義的表格.....	501
FN 27: TABWRITE – 寫入至可自由定義的表格.....	502
FN 28: TABREAD – 從可自由定義的表格讀取.....	503
自訂表格格式.....	503
12.10 脈衝主軸轉速FUNCTION S-PULSE.....	504
編寫脈衝主軸轉速.....	504
重設脈衝主軸轉速.....	505
12.11 停留時間功能進給.....	506
程式編輯停留時間.....	506
重設停留時間.....	507
12.12 停留時間功能停留.....	508
程式編輯停留時間.....	508
12.13 在NC停止時提高刀具：FUNCTION LIFTOFF.....	509
使用FUNCTION LIFTOFF 來編寫刀具提高.....	509
重設抬高功能.....	510

13 多軸加工.....	511
13.1 多軸加工的功能.....	512
13.2 平面功能：傾斜工作平面(軟體選項8).....	513
簡介.....	513
概述.....	514
定義平面功能.....	515
位置顯示.....	515
重設平面功能.....	516
使用空間角度定義工作平面：平面空間.....	517
使用投影角度定義工作平面：投影平面.....	519
使用歐拉角度定義工作平面：平面歐拉.....	521
使用兩向量定義加工平面：平面向量.....	523
經由三個點定義工作平面：點平面.....	525
透過單一增量空間角度定義工作平面：平面相對.....	527
透過軸角度傾斜工作平面：平面軸向.....	528
指定平面功能的定位行為.....	530
傾斜工作平面不含旋轉軸.....	537
13.3 傾斜加工平面內的傾斜刀具加工(選項9).....	538
功能.....	538
透過一旋轉軸的增量式行進做傾斜刀具加工.....	538
透過法線向量進行傾斜刀具加工.....	539
13.4 用於旋轉軸的雜項功能.....	540
在旋轉軸A、B與C上以mm/min為單位的進給速率：M116 (選項8).....	540
旋轉軸的最短路徑移動：M126.....	541
將旋轉軸的顯示降低到 小於360°的值：M94.....	542
以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM)：M128 (選項9).....	543
選擇傾斜軸：M138.....	546
補償單節結尾實際/標稱位置的機械座標結構配置組態：M144 (選項9).....	547
13.5 功能TCPM (選項 9).....	548
功能.....	548
定義FUNCTION TCPM.....	548
程式編輯的進給速率之動作模式.....	549
程式編輯的旋轉軸座標之解譯.....	550
起始與終止位置之間的補間種類.....	551
刀具參考點以及旋轉中心的選擇.....	552
重設FUNCTION TCPM.....	553
13.6 三維刀具補償(選項9).....	554
簡介.....	554
用正刀具過大隱藏錯誤訊息：M107.....	555
法線向量的定義.....	556
允許的刀具形狀.....	557

使用其他刀具：誤差值.....	557
沒有 TCPM 的 3-D 補償.....	558
面銑：具有TCPM的3D補償.....	559
周邊銑削：含 TCPM 的 3-D 半徑補償以及半徑補償 (RL/RR).....	561
程式編輯路徑補間.....	563
13.7 執行CAM程式.....	564
從3-D模型到NC程式.....	564
考慮後置處理器組態.....	565
請注意以下CAM程式編輯.....	567
控制器上介入的可能性.....	569
ADP動作控制.....	570

14 工作台管理.....	571
14.1 工作台管理(選項編號22).....	572
應用.....	572
選擇工作台管理表.....	576
插入或刪除欄.....	576
處理工作台管理表.....	577
14.2 工作台預設管理.....	579
基本原理.....	579
使用工作台預設.....	579
14.3 刀具導向加工.....	580
基本原則.....	580
刀具導向加工的程序.....	582
具備單節掃描的程式中啟動.....	583

15 批次處理管理員.....	585
15.1 批次處理管理員(選項154).....	586
基本原則.....	586
應用.....	586
開啟批次處理管理員.....	589
建立工作清單.....	590
編輯工作清單.....	591
執行工作清單.....	592

16 手動操作說明及設定.....	593
16.1 開機・關機.....	594
開機.....	594
移動參考點.....	596
關機.....	597
16.2 移動機械軸.....	598
備註.....	598
使用軸方向鍵移動軸向.....	598
增量式快速定位.....	599
使用電動手輪移動.....	600
16.3 主軸轉速S、進給速率F以及雜項功能M.....	608
應用.....	608
輸入數值：.....	608
調整主軸轉速以及進給速率.....	609
進給速率限制F MAX：.....	609
16.4 選擇性安全概念(功能安全性FS).....	610
雜項功能.....	610
詞彙解釋.....	611
額外狀態顯示.....	612
檢查軸位置.....	613
啟動進給速率限制.....	613
16.5 管理預設.....	614
備註.....	614
在資料表中儲存預設.....	615
保護預設避免遭到覆寫.....	619
啟動預設.....	621
16.6 不使用3-D接觸式探針的工件原點設定.....	622
備註.....	622
準備工作.....	622
含端銑刀的預設設定.....	622
使用具有機械探針或量表之接觸式探針功能.....	623
16.7 使用3-D接觸式探針(選項17).....	624
簡介.....	624
概述.....	625
抑制接觸式探針的監控功能.....	627
接觸式探針循環程式內的功能.....	627
選擇探測循環程式.....	629
記錄來自接觸式探針循環之量測值.....	630
將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表.....	630
將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表.....	631

16.8 校準3-D接觸式探針(選項17).....	632
簡介.....	632
校準有效長度.....	633
校準有效半徑及補償中心失準.....	634
顯示校準值.....	636
16.9 使用3-D接觸式探針補償工件失準(選項17).....	637
簡介.....	637
識別基本旋轉.....	638
儲存基本旋轉在預設座標資料表中.....	638
藉由旋轉工作台補償工件失準.....	639
顯示基本旋轉及偏移.....	640
取消基本旋轉或偏移.....	640
量測3-D基本旋轉.....	641
16.10 使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17).....	643
概述.....	643
任何軸上的預設.....	643
轉角當成預設.....	644
圓心當成預設.....	646
將中心線設定為預設.....	649
利用3-D接觸式探針量測工件.....	650
16.11 傾斜工作平面(選項8).....	653
應用・功能.....	653
傾斜系統的位置顯示.....	655
有關使用傾斜功能時的限制.....	655
啟動手動傾斜：.....	656
設定刀具軸方向做為啟動的加工方向.....	658
設定傾斜座標系統的預設原點.....	658

17 使用手動資料輸入(MDI)進行定位.....	659
17.1 程式編輯與執行簡單加工操作.....	660
使用手動資料輸入(MDI)定位.....	661
\$MDI中的保護程式.....	663

18 程式模擬與程式執行.....	665
18.1 圖形(選項20).....	666
應用.....	666
程式模擬設定程式模擬.....	667
概述：顯示模式.....	668
立體圖.....	668
平面圖.....	672
三面投射.....	672
重複圖形模擬.....	674
刀具顯示.....	674
加工時間的量測.....	674
18.2 顯示加工空間中的工件外型(選項20).....	675
應用.....	675
18.3 程式顯示功能.....	676
概述.....	676
18.4 程式模擬.....	677
應用.....	677
程式模擬執行.....	678
程式模擬 程式模擬至某個單節為止.....	679
18.5 程式執行.....	680
應用.....	680
執行加工程式.....	681
中斷、停止或放棄加工.....	682
在中斷期間移動機械軸.....	685
在中斷之後恢復程式執行.....	686
電力中斷之後退刀.....	687
從任意點進入程式：程式執行當中啟動.....	689
返回輪廓.....	695
18.6 自動開始程式.....	696
應用.....	696
18.7 選擇性跳過單節.....	697
應用.....	697
刪除/符號.....	697
刪除/符號.....	697
18.8 選擇性程式執行中斷.....	698
應用.....	698

19 MOD功能.....	699
19.1 MOD功能.....	700
選擇MOD功能.....	700
變更設定.....	700
離開MOD功能.....	700
MOD功能的概述.....	701
19.2 圖形設定.....	702
19.3 計數器設定.....	703
19.4 工具機設定.....	704
外部存取.....	704
輸入移動極限.....	706
刀具使用壽命檔案.....	707
選擇座標結構配置.....	707
19.5 系統設定.....	708
設定系統時間.....	708
19.6 選擇位置顯示.....	709
應用.....	709
19.7 設定量測單位.....	711
應用.....	711
19.8 顯示操作時間.....	711
應用.....	711
19.9 軟體編號.....	712
應用.....	712
19.10 輸入密碼.....	712
應用.....	712
19.11 設定資料介面.....	713
之上的序列介面 TNC 620.....	713
應用.....	713
設定 RS-232 介面.....	713
設定鮑率 (鮑率編號106701).....	713
設定通訊協定 (通訊協定編號106702).....	714
設定資料位元 (資料位元編號106703).....	714
檢查同位元 (同位元編號106704).....	714
設定停止位元 (停止位元編號106705).....	714
設定交握 (流控編號106706).....	715
用於檔案操作之檔案系統 (檔案系統編號106707).....	715
區塊字元檢查 (bccAvoidCtrlChar編號106708).....	715

RTS行的情況 (rtsLow編號106709).....	715
接收ETX之後的行為 (noEotAfterEtx編號106710).....	716
使用PC軟體TNC伺服器的資料傳輸設定.....	716
設定外部設備的操作模式(fileSystem).....	717
資料傳輸軟體.....	717
19.12 乙太網路界面.....	719
簡介.....	719
連線可能性.....	719
設置控制器.....	719
19.13 防火牆.....	725
應用.....	725
19.14 設定接觸式探針.....	728
簡介.....	728
設定具備無線傳輸的接觸式探針.....	728
在MOD對話中設定接觸式探針.....	729
具備無線傳輸組態的接觸式探針.....	730
19.15 設置HR 550FS無線手輪.....	732
應用.....	732
指派手輪至特定手輪架.....	732
設定傳輸通道.....	733
選擇發射器功率.....	734
統計資料.....	735
19.16 載入工具機組態.....	736
應用.....	736

20 表格與概述.....	737
20.1 工具機專屬使用者參數.....	738
應用.....	738
20.2 資料介面的連接器接腳配置以及連接纜線.....	751
海德漢裝置的 RS-232-C/V.24 介面.....	751
非海德漢裝置.....	753
乙太網路介面 RJ45 插座.....	753
20.3 技術資訊.....	754
使用者功能.....	756
軟體選項.....	759
配件.....	762
20.4 概述表格.....	763
固定循環程式.....	763
雜項功能.....	765
20.5 TNC 620與iTNC 530的功能.....	767
比較：規格.....	767
比較：資料介面.....	767
比較：PC軟體.....	768
比較：使用者功能.....	768
比較：雜項功能.....	776
比較器：循環程式.....	778
比較：手動操作和電子手輪操作模式內的接觸式探針循環程式.....	780
比較：自動工件控制之探測系統循環程式.....	781
比較：程式編輯差異.....	783
比較：程式模擬內、功能性的差異.....	785
比較：程式模擬內、操作的差異.....	786
比較：手動操作內、功能性的差異.....	787
比較：手動操作內、操作的差異.....	788
比較：程式執行內、操作的差異.....	788
比較：程式執行內、移動動作的差異.....	789
比較：MDI操作的差異.....	794
比較：程式編輯工作站的差異.....	794

1

使用的第一步驟
TNC 620

1.1 概述

本章在於幫助使用者快速學習掌控控制器上最重要的程序，有關個別主題的更多資訊，請參閱內文中提到的章節。

本章包含下列主題：

- 工具機開機
- 程式編輯第一個工件
- 圖形測試第一工件
- 設定刀具
- 工件設定
- 執行第一個程式

1.2 工具機開機

確定電源中斷並且移動至參考點



危險

注意：對操作員有危險！


工具機以及工具機組件具有一定的機械危險性。電場、磁場或電磁場對於植入心律調節器的人特別危險。當工具機啟動後，危險伴隨而來。

- ▶ 請閱讀並遵守工具機手冊
- ▶ 請閱讀並遵守安全預防注意事項以及安全符號
- ▶ 使用安全裝置



請參考您的工具機手冊。

工具機開機並橫越參考點會根據個別的工具機有所不同。

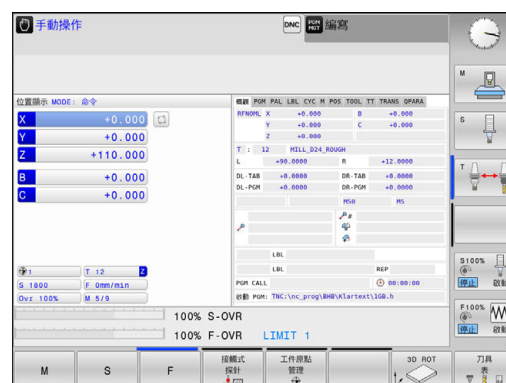

- ▶ 開啟控制器與工具機的電源供應器
- > 控制器開啟作業系統，此程序會需要數分鐘，
- > 然後控制器將在畫面標題中顯示「電源中斷」訊息。



- ▶ 按下**CE**鍵
- > 控制器編譯PLC程式。



- ▶ 開啟工具機控制電壓
- > 控制器檢查緊急停止電路的運作，並進入參考執行模式。



- ▶ 依照規定的順序，手動通過參考點：針對每一軸按下**啟動**按鍵。若工具機上有絕對式光學尺和角度編碼器，則不需要有參考執行
- > 現在控制器已經可以在**手動操作**模式下操作。

本主題上的進一步資訊

- 靠近參考點，請參閱
進一步資訊: "開機", 594 頁碼
- 操作模式
進一步資訊: "程式編輯", 88 頁碼

1.3 程式編輯第一個工件

選擇正確的操作模式

您只能在**編寫**模式內撰寫程式：



- ▶ 按下操作模式鍵
- > 控制器切換至**編寫**操作模式。

本主題上的進一步資訊

- 操作模式
進一步資訊: "程式編輯", 88 頁碼

最重要的控制器鍵

按鍵	對話指引的功能
	確認輸入並啟動下個對話提示
	忽略對話的問題
	立即結束對話
	放棄對話、忽略輸入
	螢幕上具備選取功能的軟鍵適合現用操作狀態

本主題上的進一步資訊

- 撰寫與編輯程式
進一步資訊: "編輯NC程式", 157 頁碼
- 按鍵概述
進一步資訊: "控制器與顯示器", 2 頁碼

開啟新的程式/檔案管理

PGM
MGT

- ▶ 按下 **PGM MGT** 鍵
- ▶ 控制器開啟檔案管理員。

控制器的檔案管理與PC上「Windows Explorer」的檔案管理非常類似，檔案管理可讓您管理控制器內部記憶體上的資料。


- ▶ 使用方向鍵選擇要開啟新檔的資料夾
- ▶ 輸入副檔名為 **.H** 的任意所要的檔名

ENT

- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器詢問新程式的量測單位。

MM

- ▶ 選擇量測的單位：按下 **MM** 或 **INCH** 軟鍵

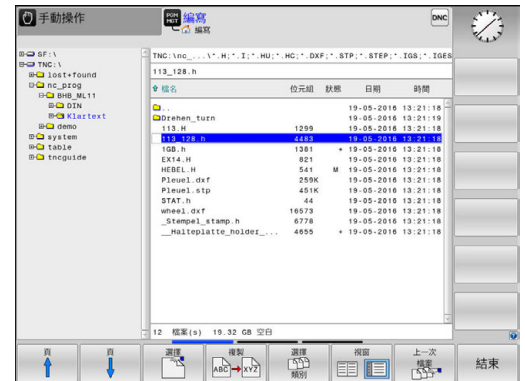

控制器自動產生程式的第一與最後一個單節。之後就不需要再變更這些單節。

本主題上的進一步資訊

- 檔案管理
進一步資訊: "使用檔案管理員工作", 166 頁碼
- 產生新程式
進一步資訊: "開啟程式並輸入", 149 頁碼

定義工件外型：

您已經建立新程式之後，可定義工件外型。例如：利用輸入MIN和MAX加工點來定義立方體，其中每一點都參照至選取的預設。

在透過軟鍵選擇所要的外型之後，控制器自動將工件外型定義初始化並要求所需資料：



- ▶ **圖形內的工作平面：XY?**：輸入現用主軸軸向。Z儲存為預設設定。使用**ENT**鍵接受設定。
- ▶ **工件外型定義：最小X**：輸入工件外型相對於預設的最小X座標，例如0，用**ENT**鍵確認
- ▶ **工件外型定義：最小Y**：輸入工件外型相對於預設的最小Y座標，例如0，用**ENT**鍵確認
- ▶ **工件外型定義：最小Z**：輸入工件外型相對於預設的最小Z座標，例如-40，用**ENT**鍵確認
- ▶ **工件外型定義：最大X**：輸入工件外型相對於預設的最大X座標，例如100，用**ENT**鍵確認
- ▶ **工件外型定義：最大Y**：輸入工件外型相對於預設的最大Y座標，例如100，用**ENT**鍵確認
- ▶ **工件外型定義：最大Z**：輸入工件外型相對於預設的最大Z座標，例如0，用**ENT**鍵確認
- > 控制器結束對話。

範例

```
0 BEGIN PGM NEW MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NEW MM
```

本主題上的進一步資訊

- 定義工件外型
進一步資訊："建立新NC程式", 153 頁碼

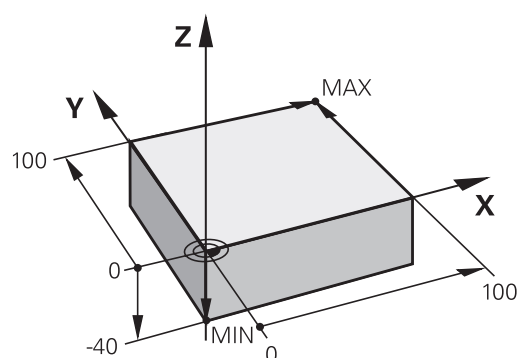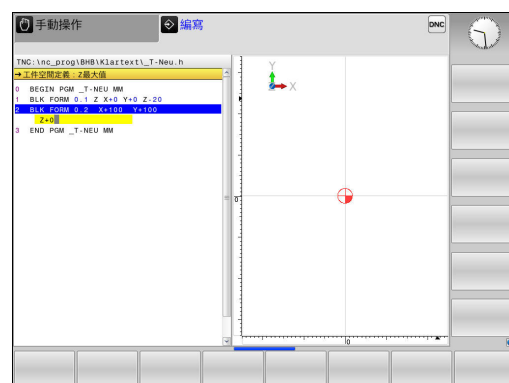

程式設計

NC程式應該用類似方式做相同安排，這使其可更容易找出空間，加快程式編輯並減少錯誤。

建議用於簡單、傳統輪廓加工的程式設計

範例

0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... X... Y...RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM

- 1 呼叫刀具，定義刀具軸
- 2 退回刀具
- 3 將刀具預先定位在靠近輪廓起點的工作平面內
- 4 在刀具軸內，將刀具定位在工件之上，或預先定位在工件深度旁。若有需要，開啟主軸/冷卻液
- 5 輪廓接近
- 6 輪廓加工
- 7 輪廓離開
- 8 退回刀具，程式結束

本主題上的進一步資訊

- 輪廓程式編輯
進一步資訊: "工件加工的刀具移動程式編輯", 266 頁碼

建議用於簡單循環程式的程式設計

範例

```

0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM

```

- 1 呼叫刀具，定義刀具軸
- 2 退回刀具
- 3 定義加工位置
- 4 定義固定循環程式
- 5 呼叫循環程式，開啟主軸/冷卻液
- 6 退回刀具，程式結束

本主題上的進一步資訊

- 循環程式編輯
 - 進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

程式編輯簡單輪廓

右邊的輪廓要一次銑削至 5 mm 的深度，您已經定義工件外型。在已經透過功能鍵開啟對話之後，請在畫面標題內輸入控制器要求的所有資料。



- ▶ 呼叫刀具：輸入刀具資料，用**ENT**鍵確認每項輸入，不要忘記**Z**刀具軸



- ▶ 退刀：按下橙色軸鍵**Z**並輸入要靠近的位置之值，例如250，按下**ENT**鍵

- ▶ 刀具半徑補償：RL/RR/no 補償？使用**ENT**鍵確認：請勿啟動刀徑補償

- ▶ 使用**ENT**鍵確認進給F=？：快速移動(FMAX)

- ▶ 輸入**M 功能**？並用**END**鍵確認

- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節



- ▶ 將刀具重新定位在工作平面：按下橙色**X**軸鍵並輸入要靠近的位置之值，例如-20

- ▶ 按下橙色軸鍵**Y**並輸入要靠近的位置之值，例如-20，按下**ENT**鍵

- ▶ 刀具半徑補償：RL/RR/no 補償？使用**ENT**鍵確認：請勿啟動刀徑補償

- ▶ 使用**ENT**鍵確認進給F=？：快速移動(FMAX)

- ▶ 使用**END**鍵確認**M 功能**？

- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節



- ▶ 將刀具移至工作深度：按下橙色軸鍵**Z**並輸入要靠近的位置之值，例如-5，按下**ENT**鍵

- ▶ 刀具半徑補償：RL/RR/no 補償？使用**ENT**鍵確認：請勿啟動刀徑補償

- ▶ 進給速率F=？輸入定位進給速率，例如3000 mm/min，並以**ENT**鍵來確認輸入

 
- ▶ **M 功能**？開啟主軸與冷卻液，例如 **M13**，並用**END**鍵確認

- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節



- ▶ 移動至輪廓：按下**APPR DEP**鍵

- ▶ 控制器顯示具有靠近與離開功能的軟鍵列。



- ▶ 按下靠近功能軟鍵**APPR CT**：輸入在X和Y內輪廓起點**1**的座標，例如5/5，並用**ENT**鍵確認

- ▶ 中心點角度？輸入靠近角度，例如90°，並用**ENT**鍵確認

- ▶ 圓半徑？輸入圓半徑，例如8 mm，並用**ENT**鍵確認

- ▶ 使用**RL**軟鍵確認刀具半徑補償：RL/RR/no 補償？：對程式編輯的輪廓左邊啟動半徑補償

- ▶ 進給速率F=？輸入加工進給速率，例如700 mm/min，並用**END**鍵儲存輸入




- ▶ 加工輪廓並移動至輪廓點**2**：您只需要輸入變更的資訊。換言之，輸入Y座標95並用**結束**鍵儲存輸入即可



- ▶ 移動到輪廓點**3**：輸入X座標95並用**結束**鍵儲存輸入



- ▶ 定義輪廓點**3**上的導角：輸入導角寬度10 mm，並用**結束**鍵儲存

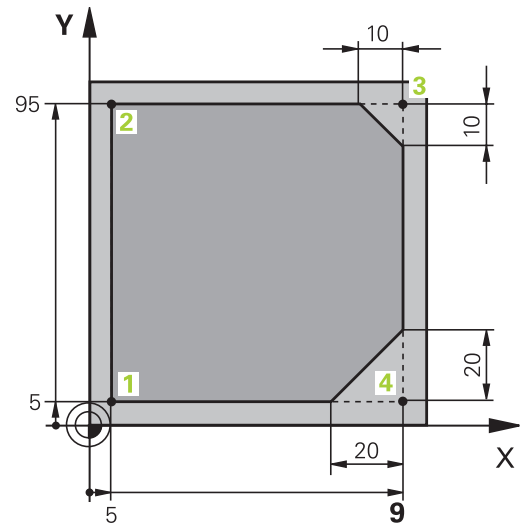



- ▶ 移動到輪廓點**4**：輸入Y座標5並用**結束**鍵儲存輸入



 
- ▶ 定義輪廓點**4**上的導角：輸入導角寬度20 mm，並用**結束**鍵儲存



- ▶ 移動到輪廓點**1**：輸入X座標5並用**結束**鍵儲存輸入



- ▶ 離開輪廓：按下APPR DEP鍵



- ▶ 離開功能：按下**DEP CT**軟鍵
- ▶ **中心點角度?**輸入離開角度，例如90°，並用**ENT**鍵確認
- ▶ **圓半徑?**輸入離開半徑，例如8 mm，並用**ENT**鍵確認
- ▶ **進給速率F= ?** 輸入定位進給速率，例如3000 mm/min，並以**ENT**鍵來確認輸入
- ▶ **M 功能?**關閉冷卻液，例如 **M9**，並用**END**鍵確認
- > 控制器儲存輸入的定位單節
- ▶ 退刀：按下橙色軸鍵**Z**並輸入要靠近的位置之值，例如250，按下**ENT**鍵
- ▶ **刀具半徑補償：RL/RR/no 補償?**使用**ENT**鍵確認：請勿啟動刀徑補償
- ▶ 使用**ENT**鍵確認**進給F= ?**：快速移動(**FMAX**)
- ▶ **雜項功能M ?** 輸入**M2**結束程式，並用**END**鍵確認
- > 控制器儲存輸入的定位單節

本主題上的進一步資訊

- 包含NC單節的完整範例
進一步資訊: "範例：笛卡兒座標的直線移動與直線導角", 289 頁碼
- 產生新程式
進一步資訊: "開啟程式並輸入", 149 頁碼
- 靠近/離開輪廓
進一步資訊: "靠近與離開輪廓", 270 頁碼
- 程式編輯輪廓
進一步資訊: "路徑功能的概述", 280 頁碼
- 可程式編輯的進給速率
進一步資訊: "可能的進給速率輸入", 155 頁碼
- 刀徑補償
進一步資訊: "刀徑補償", 250 頁碼
- 雜項功能M
進一步資訊: "用於程式執行檢視、主軸與冷卻液的雜項功能 ", 452 頁碼

產生循環程式

圖內右邊上顯示的鑽孔(深度20 mm)為使用標準鑽孔循環程式要鑽的孔，您已經定義工件外型。

TOOL
CALL

- ▶ 呼叫刀具：輸入刀具資料，用**ENT**鍵確認每項輸入，不要忘記刀具軸

L

- ▶ 按**L**鍵開啟用於直線移動的NC單節
- ▶ 退刀：按下橙色軸鍵**Z**並輸入要靠近的位置之值，例如250，按下**ENT**鍵
- ▶ 利用按下**ENT**鍵確認半徑補償：RL/RR/無補償？：請勿啟動刀徑補償
- ▶ 利用**ENT**鍵確認進給速率**F=?**：以快速行進方式(FMAX)移動
- ▶ **M 功能?** 使用**結束**鍵確認
- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節
- ▶ 呼叫特殊功能的功能表：按下**SPEC FCT**鍵

SPEC
FCT

輸入
點
加工

- ▶ 顯示點加工的功能

PATTERN
DEF

- ▶ 選擇圖案定義

點

- ▶ 選擇點記錄：輸入4個點的座標，並使用**ENT**鍵確認每一點。在輸入四點之後，用**END**鍵儲存單節

CYCL
DEF

- ▶ 呼叫循環程式功能表：按下**CYCL DEF**鍵

鑽孔/
螺紋

- ▶ 顯示鑽孔循環程式

200

- ▶ 選擇標準鑽孔循環程式200
- ▶ 控制器開啟循環程式定義的對話。
- ▶ 逐步輸入控制器要求的所有參數，並用**ENT**鍵確認每一輸入正確
- ▶ 在畫面右邊，控制器也顯示一個顯示個別循環程式參數的圖形

CYCL
CALL



- ▶ 顯示用於定義循環程式呼叫的功能表：按下**CYCL CALL**鍵

CYCLE
CALL
PAT

- ▶ 執行定義圖案上的鑽孔循環程式：
- ▶ 利用**ENT**鍵確認進給速率**F=?**：以快速行進方式(FMAX)移動

L

- ▶ **M 功能?** 開啟主軸與冷卻液，例如 **M13**，並用**END**鍵確認
- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節
- ▶ 輸入縮回刀具：按下橙色軸鍵**Z**並輸入要靠近的位置之值，例如250，按下**ENT**鍵
- ▶ 利用按下**ENT**鍵確認半徑補償：RL/RR/無補償？：請勿啟動刀徑補償
- ▶ 利用**ENT**鍵確認進給速率**F=?**：以快速行進方式(FMAX)移動
- ▶ 雜項功能**M?** 輸入**M2**結束程式，並用**END**鍵確認
- ▶ 控制器儲存輸入的定位單節

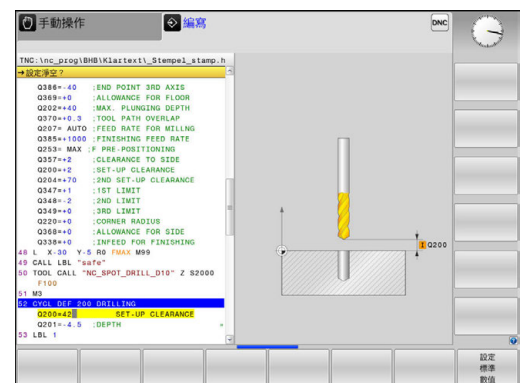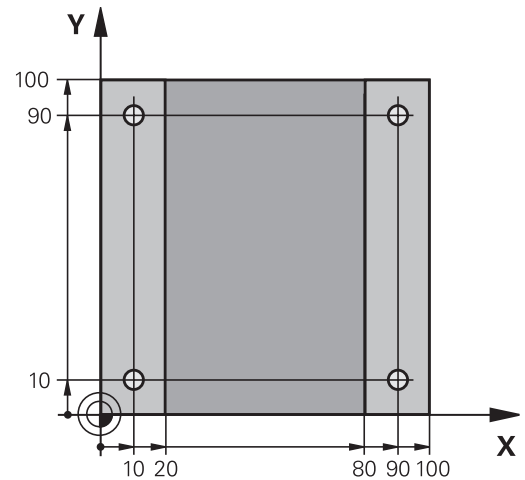

範例

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件外型定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	定義加工位置
6 CYCL DEF 200 鑽孔	定義循環程式
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-20 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	主軸與冷卻液開啟，呼叫循環程式
8 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
9 END PGM C200 MM	

本主題上的進一步資訊

- 產生新程式
進一步資訊: "開啟程式並輸入", 149 頁碼
- 循環程式編輯
進一步資訊: 循環程式編輯使用手冊

1.4 圖形測試第一工件(選項20)

選擇正確的操作模式


您只能在**程式模擬** **程式模擬**操作模式內測試程式：



- ▶ 按下操作模式鍵
- ▶ 控制器切換至**程式模擬** **程式模擬**操作模式。

本主題上的進一步資訊

- 控制器的操作模式
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼
- 測試程式
進一步資訊: "程式模擬", 677 頁碼

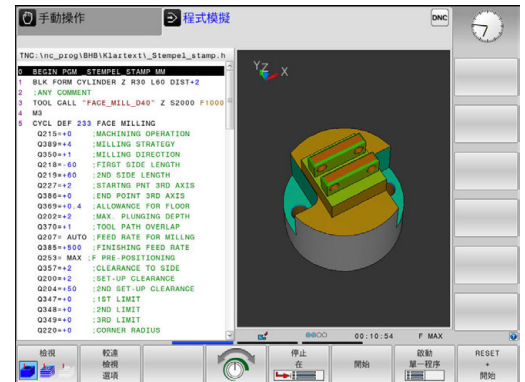

選擇程式模擬用的刀具表

若尚未在**程式模擬** **程式模擬**模式內啟動刀具表，則必須執行此步驟。



- ▶ 按下**PGM MGT**鍵
- ▶ 控制器開啟檔案管理員。



- ▶ 按下**選擇 類別**軟鍵
- ▶ 控制器顯示用於選擇要顯示的檔案類型之軟鍵功能表。



- ▶ 按下**預設值**軟鍵
- ▶ 控制器在右邊視窗內顯示儲存的所有檔案。



- ▶ 將游標移動到左邊目錄之上



- ▶ 將游標移動到**TNC:\table**目錄



- ▶ 將游標移動到右邊檔案之上



- ▶ 將游標移動到檔案**TOOL.T** (現用刀具表)並用**ENT**鍵確認：TOOL.T內含狀態**S**，因此啟動用於**程式模擬** **程式模擬**



- ▶ 按下**結束**鍵：退出檔案管理員

 
本主題上的進一步資訊

- 刀具管理
進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 測試程式
進一步資訊: "程式模擬", 677 頁碼

選擇您想要測試的程式



- ▶ 按下**PGM MGT**鍵
- 控制器開啟檔案管理員。



- ▶ 按下**上一次 檔案**軟鍵
- 控制器開啟內有最近選取檔案的突現式視窗
- ▶ 使用方向鍵選擇您要測試的程式，使用**ENT**鍵載入

本主題上的進一步資訊

■ 程式號碼

進一步資訊: "使用檔案管理員工作", 166 頁碼

選擇螢幕配置和檢視



- ▶ 按下用於選擇螢幕配置的按鍵
- 控制器在軟鍵列中顯示所有可用的替代。



- ▶ 按下**程式 + 圖形**軟鍵
- 控制器在螢幕左半部顯示程式；在右半部顯示工件外型。

控制器具備以下檢視：

軟鍵	功能
	欄檢視
	欄檢視以及刀具路徑
	刀具路徑

本主題上的進一步資訊

■ 圖形功能

進一步資訊: "圖形(選項20)", 666 頁碼

■ 執行程式模擬

進一步資訊: "程式模擬", 677 頁碼

開始程式模擬

RESET + 開始	▶ 按下重置 + 開始軟鍵 > 控制器重置先前啟動的刀具資料 > 控制器模擬現用程式至程式編輯的中斷處或至程式結尾 ▶ 雖然模擬正在執行，不過您可使用軟鍵變更檢視
停止	▶ 按下停止軟鍵 > 控制器中斷程式模擬
開始	▶ 按下開始軟鍵 > 在中斷後控制器恢復程式模擬

本主題上的進一步資訊

- 執行程式模擬
進一步資訊: "程式模擬", 677 頁碼
- 圖形功能
進一步資訊: "圖形(選項20)", 666 頁碼
- 調整模擬速度
進一步資訊: "程式模擬設定程式模擬", 667 頁碼

1.5 設定刀具

選擇正確的操作模式


在**手動操作**模式內設定刀具：



- ▶ 按下操作模式鍵
- 控制器切換至**手動操作**模式。

本主題上的進一步資訊

- 控制器的操作模式
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼

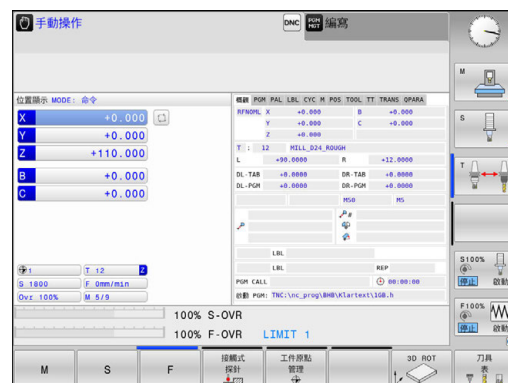

準備與量測刀具

- ▶ 將所需的刀具夾在刀把內
- ▶ 當用外部刀具預設器量測時：量測刀具，記下長度與半徑，或透過傳輸程式將數據直接傳輸給工具機
- ▶ 在工具機上量測時：將刀具收納在換刀器內，請參閱
進一步資訊: "刀庫表TOOL_P.TCH", 79 頁碼

刀具表TOOL.T



請參考您的工具機手冊。
呼叫刀具管理的程序與底下說明的程序不同。

在TOOL.T刀具表內(永久儲存在TNC:\table\之下)，儲存像是長度與半徑這類刀具資料，也進一步儲存控制器執行各種功能所需的刀具專屬資訊。

若要將刀具資料輸入刀具表TOOL.T內，程序如下：



- ▶ 顯示刀具表
- 控制器顯示刀具表。



- ▶ 編輯刀具表：將**編輯**軟鍵設定為**ON**
- ▶ 您可使用上或下方向鍵，選擇您要編輯的刀號
- ▶ 您可使用右或左方向鍵，選擇您要編輯的刀具資料
- ▶ 若要退出刀具表，請按下**結束**鍵

本主題上的進一步資訊

- 控制器的操作模式
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼
- 利用刀具表
進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼
- 使用刀具管理軟體(選項93)
進一步資訊: "呼叫刀具管理", 254 頁碼



刀庫表TOOL_P.TCH



請參考您的工具機手冊。
刀庫表的功能取決於工具機。

在刀庫表TOOL_P.TCH內(永久儲存在TNC:\table\之下)，指定刀具庫內含哪些刀具。


若要將資料輸入刀庫表TOOL_P.TCH，程序如下：



- ▶ 顯示刀具表
- ▶ 控制器顯示刀具表。



- ▶ 顯示刀庫表
- ▶ 控制器顯示刀套表。
- ▶ 編輯刀庫表：將**編輯**軟鍵設定為**ON**
- ▶ 您可使用上或下方向鍵，選擇您要編輯的刀庫號碼
- ▶ 您可使用右或左方向鍵，選擇您要編輯的資料
- ▶ 若要離開刀庫表，請按下**結束**軟鍵

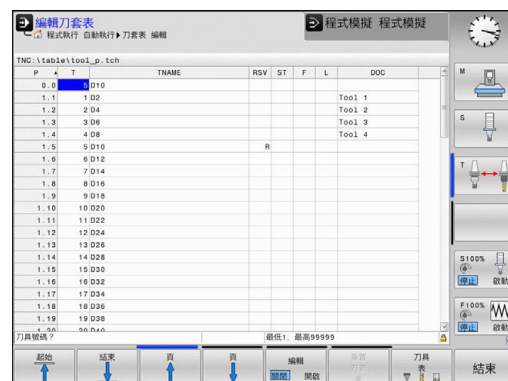

本主題上的進一步資訊

- 控制器的操作模式
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼
- 利用刀庫表
進一步資訊: "換刀裝置使用的刀套表", 238 頁碼

1.6 工件設定

選擇正確的操作模式

在**手動操作**或**電子手輪**模式內設定工件



- ▶ 按下操作模式鍵
- 控制器切換至**手動操作**模式。

本主題上的進一步資訊

- 操作模式**手動操作**
進一步資訊: "移動機械軸", 598 頁碼

夾住工件

用治具將工件固定在機械工作台上。若工具機上擁有3-D接觸式探針，就不需要夾住工件與軸平行。



若沒有3-D接觸式探針，則必須對準工件，如此以工件邊緣和加工軸平行的方式固定。

本主題上的進一步資訊

- 使用3-D接觸式探針設定工件原點
進一步資訊: "使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)", 643 頁碼
- 不使用3-D接觸式探針設定工件原點
進一步資訊: "不使用3-D接觸式探針的工件原點設定", 622 頁碼

使用3-D接觸式探針進行預設 (選項編號17)

  - ▶ 插入3D接觸式探針：在**定位用手動資料輸入**模式中，執行內含刀具軸的**TOOL CALL**單節，然後回到**手動操作**模式



- ▶ 按下**接觸式 探針**軟鍵
- ▶ 控制器在軟鍵列中顯示可用的功能。
- ▶ 例如將預設設定在工件彎角上
- ▶ 使用軸方向鍵將接觸式探針定位到靠近第一工件邊緣上第一接觸點的位置
- ▶ 透過軟鍵選擇探測方向
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 接觸式探針在定義方向內移動直到接觸工件，然後自動回到起點。
- ▶ 使用軸方向鍵將接觸式探針事先定位到靠近第一工件邊緣上第二接觸點的位置
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 接觸式探針在定義方向內移動直到接觸工件，然後自動回到起點。
- ▶ 使用軸方向鍵將接觸式探針事先定位到靠近第二工件邊緣上第一接觸點的位置
- ▶ 透過軟鍵選擇探測方向
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 接觸式探針在定義方向內移動直到接觸工件，然後自動回到起點。
- ▶ 使用軸方向鍵將接觸式探針事先定位到靠近第二工件邊緣上第二接觸點的位置
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 接觸式探針在定義方向內移動直到接觸工件，然後自動回到起點。
- ▶ 然後控制器顯示所量測轉角點的座標。
- ▶ 設定為0：按下**工件座標 設定**軟鍵
- ▶ 按下**結束**軟鍵關閉功能表



本主題上的進一步資訊

- 預設
進一步資訊: "使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)",
643 頁碼

1.7 執行第一個程式

選擇正確的操作模式

 
您可在**程式執行**、**單節執行**或**程式執行,自動執行**模式內執行程式：

- 
 - ▶ 按下**操作模式**鍵
 - 控制器切換成**程式執行,單節執行**操作模式，並且逐一單節執行NC程式。
 - ▶ 您必須用**NC開始**鍵確認每一單節
- 
 - ▶ 按下**操作模式**鍵
 - 控制器切換至**程式執行,自動執行**操作模式，並且在NC開始到達程式中斷或到達程式結尾後執行程式

本主題上的進一步資訊

- 控制器的操作模式
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼
- 執行程式
進一步資訊: "程式執行", 680 頁碼

選擇您想要執行的程式

- 
 - ▶ 按下**PGM MGT**鍵
 - 控制器開啟檔案管理員。
- 
 - ▶ 按下**上一次 檔案**軟鍵
 - 控制器開啟內有最近選取檔案的突現式視窗
 - ▶ 若需要，使用方向鍵選擇您要執行的程式，使用**ENT**鍵載入

本主題上的進一步資訊


- 檔案管理
進一步資訊: "使用檔案管理員工作", 166 頁碼

開始程式

- 
 - ▶ 按下**NC開始**鍵
 - 控制器執行現用程式。

本主題上的進一步資訊

- 執行程式
進一步資訊: "程式執行", 680 頁碼

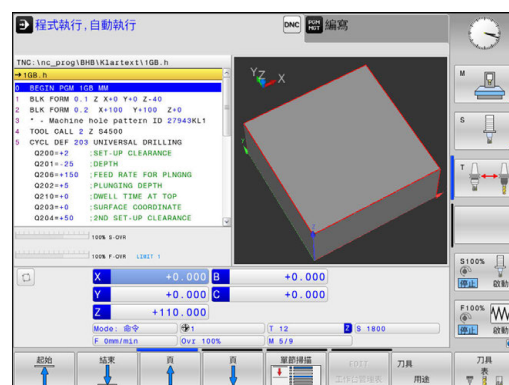

2

簡介

2.1 TNC 620

海德漢TNC控制器是工廠導向的輪廓控制器，它能讓您在機器上以容易使用的Klartext對話式程式設計語言，程式編輯傳統的銑削與鑽孔操作，其設計適用於銑床、鑽床和搪床以及加工中心機，最多6軸。您也可改變由程式來控制主軸的角度定位。

鍵盤與螢幕版面配置的排列非常清晰，讓您能夠快速且很容易使用所有功能。



海德漢Klartext對話式與DIN/ISO

海德漢Klartext，工廠專用的對話導引式程式編輯語言，是非常容易的程式撰寫方法。程式編輯圖形顯示程式編輯輪廓的個別加工步驟。如果可取得NC尺寸圖，則FK自由輪廓程式編輯會有所幫助。工件加工可在程式模擬期間或程式執行期間進行圖形模擬。

其亦可能以ISO格式或DNC模式來寫程式。

在執行控制的同時可以輸入及測試另外一個程式。

相容性

在海德漢輪廓控制器(從TNC 150 B開始)上建立的加工程式可能不會總是在TNC 620上執行。若NC單節內含無效元件，則在開啟檔案時控制器將這些元件標示為ERROR單節或含錯誤訊息。



另請注意iTNC 530與TNC 620之間差異的詳細說明，請參閱
進一步資訊: "TNC 620與iTNC 530的功能",
767 頁碼。

2.2 虛擬顯示器單元與操作面板

顯示畫面

控制器可為整合版本或包含分離的顯示器單元與操作面板，這兩種控制器版本都搭配15英吋TFT彩色平板顯示器。

1 標題

當控制器啟動時，選取的操作模式顯示於畫面標題中：加工操作模式顯示在左邊，編寫模式則在右邊。目前工作中的模式則顯示於標題的較大欄中，其中亦顯示出對話提示與訊息(例外：若控制器只顯示圖形)。

2 軟鍵

在底部控制器在一排軟鍵列中指示額外功能。只要按一下鍵正下方，即可選取這些功能。軟鍵列正上方的細線，表示可以用交換軟鍵所用的向右和向左方向鍵叫出之軟鍵列數量。代表啟動中軟鍵列的長條會以藍色顯示。

3 軟鍵選擇鍵

4 切換軟鍵的按鍵

5 設定畫面配置

6 在工具機操作模式、編寫模式以及第三方桌面之間切換的按鍵

7 規劃給工具機製造商設定的軟鍵選擇鍵


8 切換工具機製造商所設計軟鍵的按鍵

9 USB連線



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

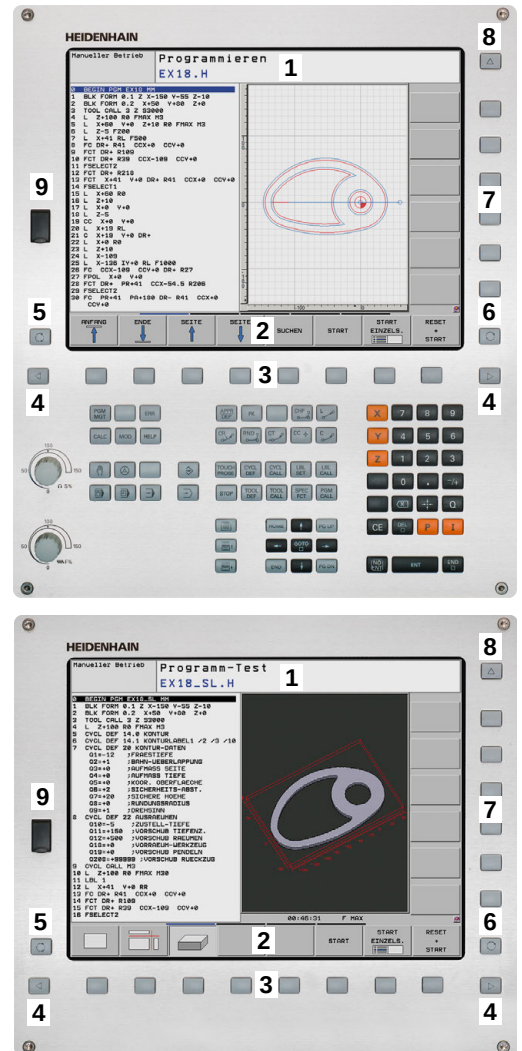

設定畫面配置

畫面配置可由使用者選擇。例如，在**編寫**模式中，您可用控制器在左視窗顯示程式單節內容，而在右視窗顯示程式圖形。您另也可在右視窗顯示程式結構，或只在一大型視窗中顯示程式單節內容。可用的螢幕視窗係依所選擇的操作模式而有所變化。


設定畫面配置：

-  按下**畫面配置**鍵。軟鍵列顯示可用的畫面配置選項
進一步資訊: "操作模式", 87 頁碼
-  使用軟鍵選擇所想要的畫面配置

控制面板

TNC 620出貨時搭配整合式操作面板。另外，TNC 620也具有分離式顯示器單元以及含字母鍵盤的操作面板之版本。

- 1 字母鍵盤用於輸入文字及檔案名稱，以及用於ISO程式編輯
- 2
 - 檔案管理
 - 計算機
 - MOD功能
 - HELP功能
 - 顯示錯誤訊息
- 3 程式編輯模式
- 4 機器操作模式
- 5 開始程式編輯對話
- 6 方向鍵與**前往**跳躍命令
- 7 數值輸入和軸選擇
- 8 觸控板
- 9 滑鼠按鈕
- 10 工具機操作面板
更多資訊 工具機手冊

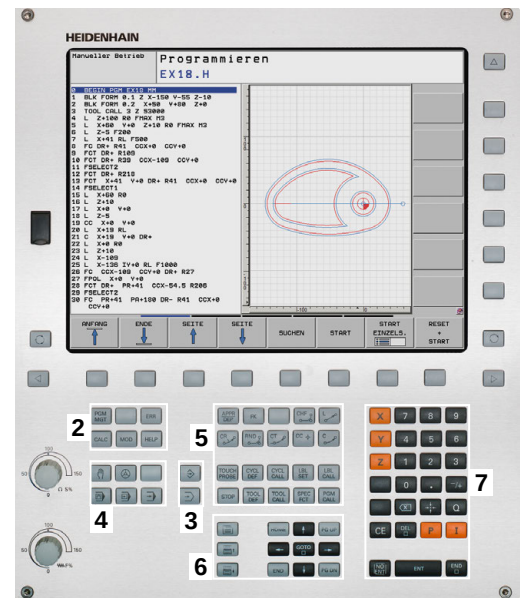

在封面內頁有個別按鍵的功能說明。



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼



請參考您的工具機手冊。

某些工具機製造商並未使用標準海德漢操作面板。

外部按鍵，例如**NC START**或**NC STOP**，都在工具機手冊中說明。

2.3 操作模式


手動操作說明及電子手輪

如需設定工具機，需要進入**手動操作**模式。您可在此操作模式中，以手動或增量式方式定位工具機軸、設定預設及傾斜工作平面。

電子手輪操作模式可允許您使用HR電子手輪移動各機械軸。

用於畫面配置的軟鍵(選擇方式請參考前文)

軟鍵	視窗
位置	位置
位置 + 狀態	左側：位置，右側：狀態顯示
位置 + 座標結構配置	左側：位置，右側：碰撞物體

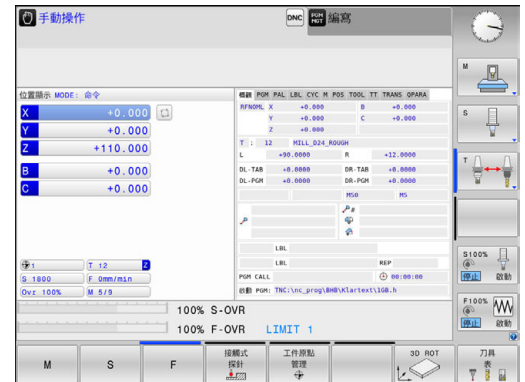

使用手動資料輸入(MDI)進行定位

您可使用此操作模式程式編輯簡單的移動程式，例如表面銑削或預先定位。

用於選擇畫面配置的軟鍵

軟鍵	視窗
程式	程式
程式 + 狀態	左側：程式，右側：狀態顯示
位置 + 座標結構配置	左側：程式，右側：碰撞物體




程式編輯

您可使用此操作模式建立NC程式。FK自由程式編輯功能、各種循環程式加工及Q參數功能都協助程式編輯及提供必要的資訊。若想要的話，您可讓程式編輯圖形顯示移動的程式編輯路徑。

用於選擇畫面配置的軟鍵

軟鍵	視窗
程式	程式
程式 + 選擇	左側：程式，右側：程式結構
程式 + 圖形	左側：程式單節，右側：編寫圖形

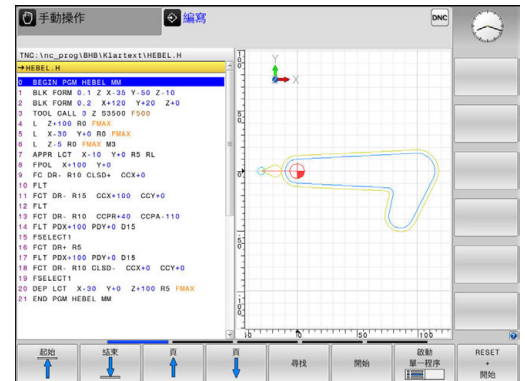


程式模擬

在**程式模擬** 程式模擬操作模式下，控制器會檢查NC程式及程式區段是否有錯誤，例如有幾何結構衝突、在程式中遺失或有不正確的資料，或是妨礙工作空間。此模擬可在不同顯示模式中以圖形協助模擬。(選項20)

用於選擇畫面配置的軟鍵

軟鍵	視窗
程式	程式
程式 + 狀態	左側：程式，右側：狀態顯示
程式 + 圖形	左側：程式，右側：圖形 (選項20)
圖形	圖形 (選項20)

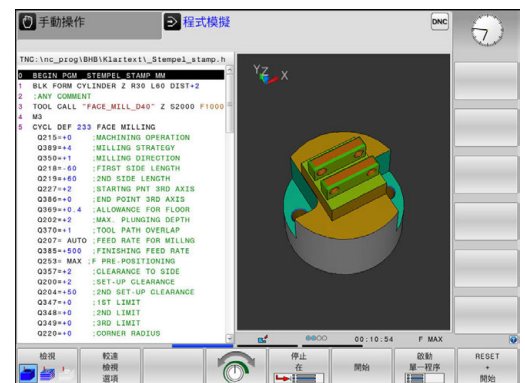

完整序列的程式執行及單一單節的程式執行

在**程式執行 自動執行**模式下，控制器連續執行程式直到程式完全執行完畢、手動暫停或程式化停止。您可在執行中斷後，恢復程式執行。


在**程式執行 單節執行**模式下，每按一下**NC開始**按鍵，您分別執行每一個單節。使用加工點圖案循環程式以及**CYCL CALL PAT**，則控制器在每一加工點之後停止。

用於選擇畫面配置的軟鍵

軟鍵	視窗
程式	程式
程式 +	左側：程式，右側：結構
程式 +	左側：程式，右側：狀態顯示
程式 +	左側：程式，右側：圖形 (選項20)
圖形	圖形 (選項20)

用於選擇交換工作台的畫面配置之軟鍵(選項22工作台管理)

軟鍵	視窗
工作台管理表	工作台管理表
程式 +	左側：程式，右側：工作台管理表
工作台管理表 +	左側：工作台管理表，右側：狀態顯示
工作台管理表 +	左側：工作台管理表，右側：圖形

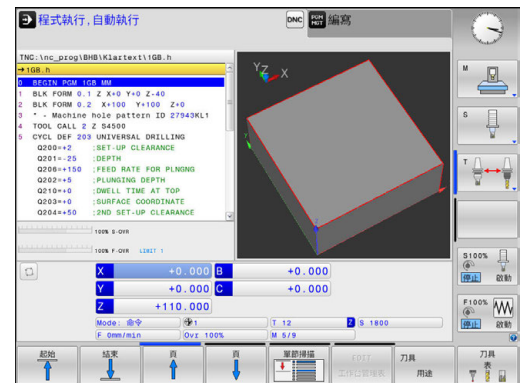

2.4 狀態顯示

一般狀態顯示

在螢幕下方部份之一般狀態顯示即告知您工具機目前的狀態。

在以下操作模式下會自動顯示：

- 程式執行,單節執行
- 程式執行,自動執行
- 定位用手動資料輸入



若選擇圖形畫面配置，則不會顯示狀態顯示。

在手動操作和電子手輪模式中，機器的狀態將顯示在大視窗中。

機器狀態顯示中的資訊

圖像	意義
ACTL.	位置顯示：實際位置、標稱位置與剩餘距離座標模式
XYZ	機械軸；控制器以小寫字母顯示輔助軸。顯示的軸向之順序與數量由工具機製造商決定。詳細資訊可參考工具機手冊
	由預設座標資料表中預先設定啟動的數目。如果預設值由手動設定，控制器即在符號之後顯示文字MAN
F S M	以英吋所顯示的進給速率係對應於有效值的十分之一。主軸轉速S、進給速率F及正在執行的M功能
	已經夾住機械軸
	可用手輪移動機械軸
	以一基本旋轉來移動機械軸
	軸在3-D基本旋轉之下移動
	以傾斜加工平面移動機械軸
	軸已鏡射並移動
TCPM	M128功能或功能TCPM啟動



圖像	意義
	在刀具軸方向內移動的功能已啟動
	未選擇程式、重新選擇程式、透過內部停止放棄程式或程式終止 在此情況下，控制器無形式上有效的程式資訊(即是上下文參考)，如此所有處理都有可能，例如游標移動或Q參數修改。
	程式開始，執行運行 為了安全因素，控制器允許在此情況下不處理
	在按下 NC stop 鍵之後程式停止，例如在 程式執行, 自動執行 操作模式內 為了安全因素，控制器允許在此情況下不處理
	程式已中斷，例如在 定位用手動資料輸入 操作模式內，接著NC單節的無錯誤執行 在此情況下，控制器允許許多處理，例如游標移動或Q參數修改。控制器使用此處理會遺失形式上有效的程式資訊(即是上下文參考)。喪失此上下文參考會導致非所要的刀具位置！ 進一步資訊: "程式編輯與執行簡單加工操作", 660 頁碼 以及 "程式控制的中斷", 683 頁碼
	放棄或終止程式
	主動震動控制(ACC)功能啟動(選項編號145)
	脈衝主軸轉速功能已啟動



使用選擇性機械參數**iconPrioList** (編號100813)可改變圖示順序。控制操作中符號總是可見並且無法設置。

額外狀態顯示

額外狀態顯示包含在程式執行當中的詳細資訊。除編寫模式之外，它們在所有操作模式中皆可被呼叫。

開啟額外機械狀態顯示



- ▶ 呼叫畫面配置的軟鍵列



- ▶ 選擇額外狀態顯示的版面配置選項
- ▶ 在螢幕的右半部中，控制器顯示了**概述**狀態格式。

如要選擇一額外機械狀態顯示



- ▶ 切換軟鍵列，直到**狀態**軟鍵出現



- ▶ 可以直接用軟鍵選擇額外狀態顯示，例如位置與座標，或是



- ▶ 使用切換軟鍵來選擇所要的視角

如下說明選擇狀態顯示：

- 直接用對應的軟鍵
- 透過切換軟鍵
- 或使用**下一個頁籤**



請注意到在下述的狀態資訊當中某些並不可以使用，除非在您的控制器上啟動了相關的軟體選項。

概述

若您選擇螢幕配置**程式 + 狀態** (或**位置 + 狀態**)，則在開機之後由控制器顯示**概述**狀態格式。概述格式包含了最重要的狀態資訊的彙總，您亦可在多個細節格式中找到。

軟鍵

意義



位置顯示

刀具資訊

啟動M功能

啟動座標轉換


啟動子程式

啟動程式段落重複

使用PGM CALL呼叫程式


目前的加工時間

啟動的主程式之名稱及路徑

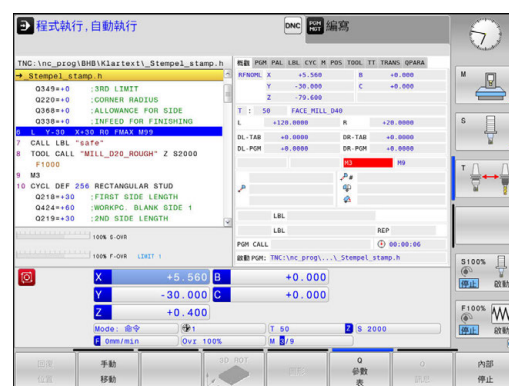

一般程式資訊 (PGM標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動的主程式之名稱及路徑
	實際/標稱值計數器
	圓心CC (極點)
	停留時間計算器
	目前的加工時間
	目前時間
	啟動中的程式

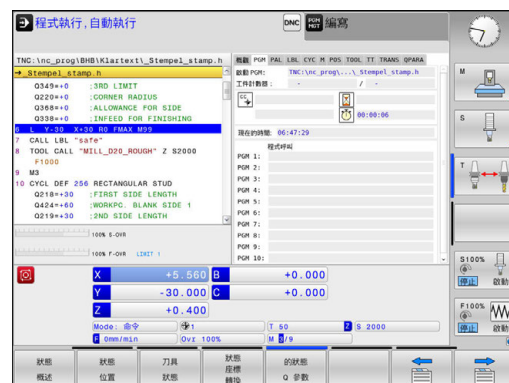

工作台資訊(PAL標籤)




控制器僅在您的機器啟動此功能時顯示這個標籤。

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動的工作台預設數量




程式段落重複以及子程式(LBL標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動的程式段落係以單節號碼、標記號碼，以及程式化要重複的次數/尚未執行的重複來重複。
	啟動的子程式利用單節號碼來編號，其中呼叫了子程式及被呼叫的標記號碼。

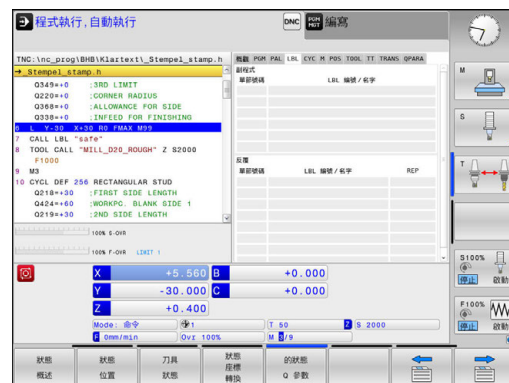


在標準循環程式上的資訊(CYC標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動固定循環程式
	循環程式32公差的啟動數值

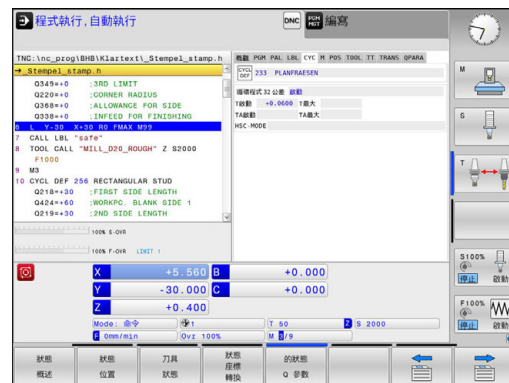

啟動雜項功能M(M標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	使用固定的意義列出啟動M功能。
	列出由您的工具機製造商所改造之啟動M功能之表列。

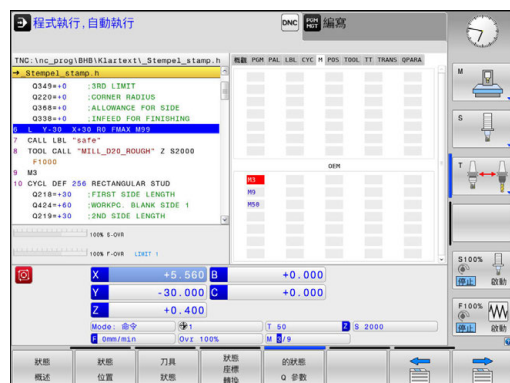


位置與座標(POS標籤)

軟鍵	意義
狀態位置	位置顯示類型，例如實際位置
	工作平面的傾斜角度
	基本轉換的角度
	啟動座標結構配置



刀具之資訊(TOOL標籤)


軟鍵	意義
刀具狀態	顯示啟用刀具： - T：刀號與刀名 - RT：更換刀具的號碼與名稱
	刀具軸
	刀長與刀徑
	刀具表(TAB)與TOOL CALL (PGM)當中的過大(誤差值)
	刀具使用期限、最長刀具使用期限(TIME1)及TOOL CALL (TIME2)的最長刀具使用期限值
	顯示程式編輯刀具和替換刀具

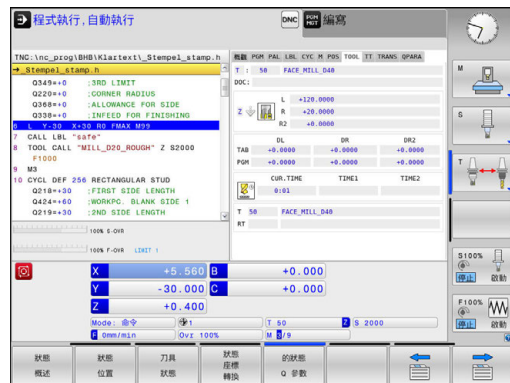

刀具測量(TT標籤)

	控制器僅在您的機器啟動此功能時顯示這個標籤。

軟鍵	意義
不可能直接選擇	使用中的刀具
	刀具量測的量測值

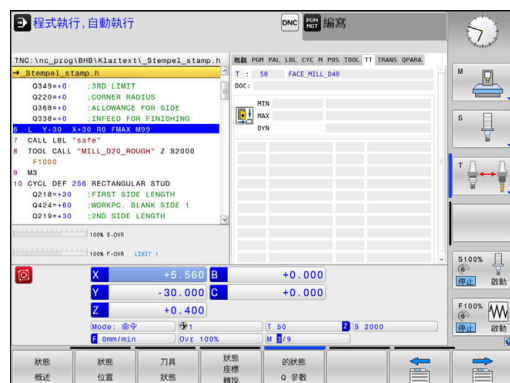

座標轉換(TRANS標籤)

軟鍵	意義
狀態 座標 轉換	啟動的工件原點表的名稱。
	啟動工件原點編號(#), 註釋來自啟動工件原點編號(DOC)的啟動線, 該啟動工件原點編號來自循環程式7
	啟動工件原點的偏移(循環程式7); 控制器顯示最多到8個軸之啟動工件原點偏移
	鏡向軸(循環程式8)
	啟動旋轉角度(循環程式10)
	啟動縮放係數(循環程式11 / 26); 控制器顯示最多的6個軸之啟動縮放係數
	縮放比率工件原點



在操作機器參數CfDisplayCoordSys (編號127501) 內, 可指定其中狀態畫面顯示一啟動工件原點位移的座標系統。

進一步資訊: 循環程式編輯使用手冊

顯示Q參數(QPARA標籤)

軟鍵	意義
Q 參數 的狀態	顯示已定義Q參數的現行值
	顯示已定義字串參數的字元字串



按下**Q 參數**表軟鍵。控制器開啟突現式視窗。針對每一參數類型(Q、QL、QR、QS), 定義要控制的參數編號。用逗號分隔單一Q參數, 並且用連字號連接連續的Q參數, 例如 1,3,200-208。每一參數類型的輸入範圍為132個字元。

QPARA頁籤內的顯示總是內含至小數點第八位。控制器將 $Q1 = \cos 89.999$ 的結果顯示為例如 0.00001745。控制器以指數型態顯示非常大和非常小的值, 控制器將 $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ 結果顯示為 +1.74532925e-08, 其中e-08對應至 10^{-8} 的因數。



2.5 視窗管理員



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商決定功能範圍以及視窗管理員的行為。

控制器賦予Xfce視窗管理員的特性。Xfce為標準UNIX作業系統應用程式，用來管理圖形使用者介面。以下的功能可運用視窗管理員：

- 顯示用於在許多應用程式之間切換的工作列(使用者介面)
- 管理額外的桌面，其上可執行工具機製造商所撰寫的特殊應用程式
- 控制NC軟體應用程式與工具機製造商軟體之間的焦點
- 您可變更突現式視窗的大小和位置，其也可關閉、最小化以及復原突現式視窗



若視窗管理員的應用程式或視窗管理員本身引起錯誤，則控制器在畫面左上角顯示星形。在此情況下，請切換至視窗管理員並修正問題。若有需要，請參閱工具機手冊。


工作列的概述

您可在工作列內用滑鼠點按選擇不同工作空間，

控制器提供以下工作空間：

- 工作空間1：啟動操作模式
- 工作空間2：主動程式編輯模式
- 工作空間3：CAD-Viewer或工具機製造商的應用程式(選擇性取得)
- 工作空間4：外部電腦單元的顯示與遠端控制(選項133)或工具機製造商的應用程式(選擇性取得)

此外，也可從工作列選擇與控制器軟體一起啟動的其他應用程式例如TNCguide。

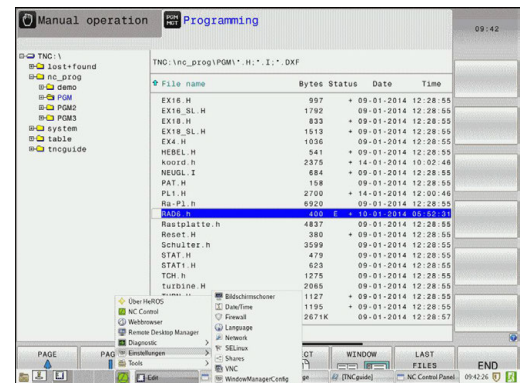

按住滑鼠左鍵，可將所有已開啟應用程式隨機移動至工作空間之間綠色海德漢符號右邊。

按一下綠色海德漢符號開啟功能表，其中可取得資訊、進行設定或啟動應用程式，

以下為可使用的功能：

- **關於HEROS**：有關控制器作業系統的開啟資訊
- **NC控制器**：控制器軟體的啟動與停止(僅供診斷)
- **網路瀏覽器**：啟動網路瀏覽器
- **觸控螢幕校正**：用於校正觸控螢幕(只用於觸控操作)
進一步資訊: "觸控螢幕校正", 132 頁碼
- **觸控螢幕設置**：調整螢幕屬性(只用於觸控操作)
進一步資訊: "觸控螢幕組態", 132 頁碼
- **觸控螢幕清除**：鎖定螢幕(只用於觸控操作)
進一步資訊: "觸控螢幕清潔", 133 頁碼
- **遠端桌面管理員(選項133)**：外部電腦單元的顯示與遠端控制
進一步資訊: "遠端桌面管理員(選項133)", 110 頁碼

- **診斷：** 診斷應用
 - **GSmartControl**：只有授權的專家可執行
 - **HE登入**：定義內部診斷檔案的設定值
 - **HE功能表**：只有授權的專家可執行
 - **perf2**：檢查處理器負載與處理負載
 - **Portscan**：測試主動連線
進一步資訊: "Portscan", 100 頁碼
 - **Portscan OEM**：只有授權的專家可執行
 - **RemoteService**：遠端維護的啟動與停止
進一步資訊: "遠端維修", 101 頁碼
 - **端子**：輸入並執行控制台命令
- **設定：** 作業系統設定值
 - **日期/時間**：設定日期和時間
 - **語言/鍵盤**：選擇系統對話語言與鍵盤版本—當以機器參數 **CfgDisplayLanguage** (編號101300)的語言設定啟動時，控制器覆寫系統對話語言的設定值
 - **網路**：定義網路設定值
 - **印表機**：設置與管理印表機
進一步資訊: "印表機", 103 頁碼
 - **螢幕保護程式**：定義螢幕保護程式
 - **SELinux**：定義Linux作業系統的保全軟體
 - **共享**：連接與管理外部網路磁碟機
 - **VNC**：定義外部軟體存取控制器的設定值，例如維護工作 (Virtual Network Computing，虛擬網路計算)
進一步資訊: "VNC", 106 頁碼
 - **WindowManagerConfig**：只有授權的專家可執行
 - **防火牆**：設置防火牆
進一步資訊: "防火牆", 725 頁碼
 - **HePacketManager**：只有授權的專家可執行
 - **HePacketManager Custom**：只有授權的專家可執行

- **刀具：** 檔案應用
 - **文件檢視器：** 顯示並列印檔案，例如PDF檔
 - **檔案管理員：** 只有授權的專家可執行
 - **Geeqie：** 開啟、管理與列印圖形
 - **Gnumeric：** 開啟、編輯與列印表格
 - **鍵盤組：** 開啟虛擬鍵盤
 - **Leafpad：** 開啟與編輯文字檔案
 - **NC/PLC備份：** 建立備份檔案
進一步資訊: "備份與復原", 108 頁碼
 - **NC/PLC復原：** 復原備份檔案
進一步資訊: "備份與復原", 108 頁碼
 - **Ristretto：** 開啟圖形
 - **Screenshot：** 建立螢幕截圖
 - **TNCguide：** 呼叫說明系統
 - **Xarchiver：** 解壓縮或壓縮目錄
 - **應用程式：** 補充的應用程式
 - **Orage Calender：** 開啟日曆
 - **Real VNC檢視器：** 定義外部軟體存取控制器的設定值，例如維護工作(虛擬網路計算)



選擇控制器的檔案管理內對應檔案類型，可直接啟動刀具之下的應用程式，請參閱
進一步資訊: "管理外部檔案類型的額外工具", 179 頁碼

Portscan

PortScan功能可循環或手動搜尋系統上所有開啟、傳入的TCP和UDP清單連接埠。將所發現的所有連接埠與白名單比對，若控制器找出不在名單上的連接埠，則顯示對應的突現式視窗。

為此，HeROS診斷功能表內含Portscan和Portscan OEM應用程式。只有在輸入工具機製造商密碼之後才能執行Portscan OEM。

Portscan功能搜尋系統上所有開啟、傳入的TCP和UDP清單連接埠，並與系統內儲存的四個白名單比對：

- 系統內部白名單/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg和/mnt/sys/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg
- 具備工具機製造商專屬功能的連接埠白名單，例如用於Python和DNC應用程式：/mnt/plc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg
- 客戶專屬功能的連接埠白名單：/mnt/tnc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg

白名單的每個輸入指定連接埠類型(TCP/UDP)、連接埠編號、提供的程式以及選擇性備註。若啟動自動連接埠掃描功能，則只能開啟白名單內列出的連接埠。不在清單內的連接埠會觸發通知視窗。

掃描結果儲存至記錄檔(LOG:/portscan/scanlog 及 LOG:/portscan/scanlogevil)，並且若發現未列在白名單之一內的新連接埠，則顯示出來。

手動開始Portscan

請如下手動開始Portscan：

- ▶ 畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇診斷功能表項目
- ▶ 選擇Portscan功能表項目
- ▶ 控制器開啟HeRos Portscan突現式視窗。
- ▶ 按下開始鍵

循環開始Portscan

如下自動循環開始Portscan：

- ▶ 畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇診斷功能表項目
- ▶ 選擇Portscan功能表項目
- ▶ 控制器開啟HeRos Portscan突現式視窗。
- ▶ 按下自動更新開啟鍵
- ▶ 使用滑桿設定時間間隔

遠端維修

搭配「遠端維修設定工具」，海德漢TeleService可在維修電腦與工具機之間建立加密的點對點連線。

為了讓海德漢控制器與海德漢伺服器通訊，必須連線至網際網路。


進一步資訊: "設置控制器", 719 頁碼

在其基本狀態中，控制器單節的防火牆全都是傳入與傳出連線。為此，在維修作業期間必須關閉防火牆。

設定控制器

如果要設定控制器，請執行如下：

- ▶ 畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**設定**功能表項目
- ▶ 選擇**防火牆**功能表項目
- > 控制器顯示**防火牆/SSH設定**對話
- ▶ 利用移動**防火牆**頁籤內的**啟動**選項，關閉防火牆。
- ▶ 按下**套用**按鈕儲存設定
- ▶ 按下**確定**按鈕
- > 防火牆已停用。

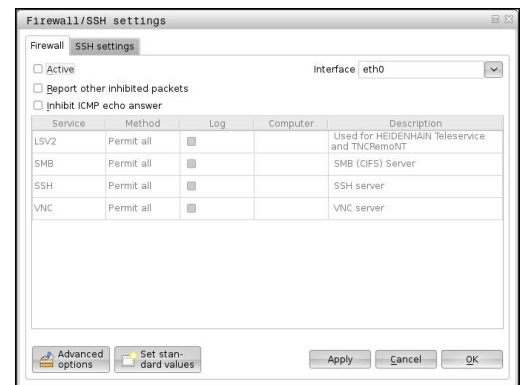

在維修作業結束之後，請記得再次啟動防火牆。

作業憑證自動安裝

NC軟體安裝之後，在控制器上會自動安裝暫時的憑證。只有工具機製造商的維修技師可執行安裝以及更新。

作業憑證手動安裝

若控制器上並未安裝有效的作業憑證，則必須安裝新的憑證。請與維修人員釐清需要的憑證，然後若有必要，請他提供有效的憑證檔案。

如果要在控制器上安裝憑證，請依下列進行：

- ▶ 畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**設定**功能表項目
- ▶ 選擇**網路**功能表項目
- 控制器顯示**網路設定**對話
- ▶ 選擇**網際網路**頁籤。由工具機製造商設置**遠端保養**欄內的設定。
- ▶ 按下**新增**鍵並從功能表選擇檔案
- ▶ 按下**開啟**鍵
- 開啟憑證。
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵
- ▶ 可能需要重新啟動控制器來載入設定

啟動維修作業

如下開始維修作業：

- ▶ 開啟畫面底端的工作列
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**診斷**功能表項目
- ▶ 選擇**遠端維修**功能表項目
- ▶ 輸入工具機製造商的**作業金鑰**



印表機

HeROS功能表內的**印表機**功能可新增與管理印表機。

顯示印表機設定

如下進入印表機設定：

- ▶ 開啟畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**設定**功能表項目
- ▶ 選擇**印表機**功能表項目
- ▶ 控制器開啟**HeRos印表機管理員**突現式視窗。

印表機名稱顯示在輸入欄位內。

軟鍵	意義
建立	建立輸入欄位內所命名的印表機
變更	修改所選取印表機的屬性
複製	建立輸入欄位內所命名的印表機，其具有所選取印表機的屬性 這在若於相同印表機上同時直式與橫式列印時相當有用
刪除	刪除選取的印表機
上一個	選擇所要的印表機
下一個	
狀態	顯示所選取印表機的狀態資訊
列印 測試頁	列印所選取印表機上的測試頁

對於每一部印表機，可設定下列屬性：

設定	意義
印表機名稱	在此可變更印表機名稱。
連線	在此，可選擇連線類型 ■ USB：可在此指派USB連接。自動顯示名稱。 ■ 網路：在此輸入目標印表機的網路名稱或IP位址。此外，在此指定網路印表機的連接埠(預設：9100) ■ 印表機未連線
逾時	在「印表機」內定義要列印的檔案最後更新之後的延遲列印時間：這在通過使用FN功能，例如探測期間，擴充資料到要列印的檔案時相當有用。
標準印表機	在有許多印表機可用的情況下，選擇來定義標準印表機。建立第一部印表機時自動定義。

設定	意義
列印文字的設定值	當列印文字文件時適用這些設定： ■ 紙張大小 ■ 份數 ■ 工作名稱 ■ 字型大小 ■ 標題 ■ 列印選項(黑白、彩色、影印)
方位	直式、橫式，用於所有可列印檔案
專業選項	只有授權的專家可執行

列印選項：

- 複製要在「印表機」中列印的檔案：
要列印的檔案會自動轉送至標準印表機，並在列印工作執行之後從目錄當中刪除
- 使用FN 16：F-PRINT功能
進一步資訊："列印訊息", 376 頁碼

可列印檔案的清單：

- 文字檔案
- 圖形檔案
- PDF檔



已連線的印表機必須為PostScript已啟用。

SELinux安全軟體

SELinux為Linux作業系統的擴充，SELinux為根據「強制性存取控制(Mandatory Access Control, MAC)」，並且保護系統抵抗未授權處理或功能執行的附加安全軟體套件，因此可保護對抗病毒以及其他惡意軟體。

MAC表示每個動作都必須特別允許，否則控制器不會執行。該軟體對於Linux的正常存取限制提供額外防護，只有標準函數以及SELinux存取控制允許，才會執行特定處理與動作。



安裝SELinux的控制器就只允許執行安裝海德漢NC軟體的程式，無法執行含標準安裝的其他程式。

HEROS 5底下SELinux存取控制調整如下：

- 控制器只執行安裝海德漢NC軟體的應用程式
- 只有明確選取的程式才能改變有關軟體安全的檔案(SELinux系統檔案、HEROS 5開機檔案等)
- 其他程式新建的檔案並不會執行
- 無法取消選取USB資料載體
- 只有兩個程序允許執行新檔案：
 - 開始軟體更新：海德漢軟體更新可取代或變更系統檔案
 - 開始SELinux組態：SELinux的組態通常受到工具機製造商的密碼保護；請參閱相關工具機手冊



海德漢建議啟動SELinux，因為這提供額外防護，抵抗外部攻擊。

VNC

使用VNC功能設置許多VNC用戶端的行為，這包含例如透過軟鍵、滑鼠以及ASCII鍵盤操作。

控制器提供以下選項：


- 允許的用戶端清單(IP位址或名稱)
- 連線密碼
- 其他伺服器選項
- 指派焦點的額外設定值



請參考您的工具機手冊。

針對多個用戶端或操作單元，焦點指派程序取決於工具機的設計和運轉情況。

此功能必須由您的工具機製造商調整。

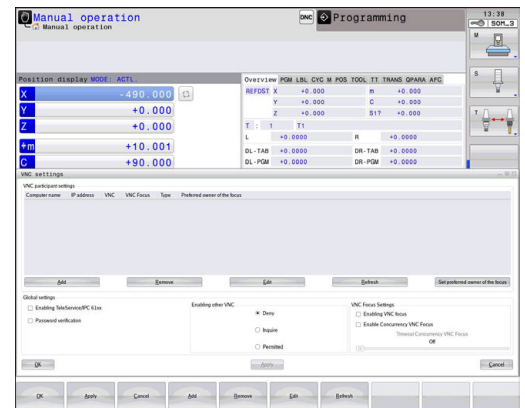

開啟VNC設定值

如下開啟VNC設定值：

- ▶ 開啟畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**設定**功能表項目
- ▶ 選擇**VNC**功能表項目
- > 控制器開啟**VNC設定值**突現式視窗。

控制器提供以下選項：

- 新增：新增新VNC檢視器/用戶端
- 移除：刪除選取的用戶端 僅限手動輸入的用戶端。
- 編輯：編輯所選用戶端的組態
- 更新：更新顯示。對話開啟期間所需的連線嘗試。

VNC設定

對話	選項	意義
VNC參與設定	電腦名稱：	IP位址或電腦名稱
	VNC：	將用戶端連線至VNC檢視器
	VNC焦點	用戶端參與焦點指派
	類型	■ 手動 手動輸入的用戶端 ■ 拒絕 此用戶端不允許連線 ■ TeleService/IPC 61xx 透過TeleService連線的用戶端 ■ DHCP 從此電腦獲得IP位址的其他電腦
防火牆警告		有關若VNC協定因為控制器上的防火牆設定值而未授權用於所有VNC用戶端之警告與資訊。 進一步資訊: "防火牆", 725 頁碼.
共通設定	啟用TeleService/IPC 61xx	總是允許透過TeleService/IPC 61xx連線
	密碼驗證	用戶端必須輸入驗證密碼。若已啟動此選項，則當連線已建立時必須輸入密碼。
啟用其他VNC	拒絕	一般拒絕所有其他VNC用戶端存取。
	詢問	在連線嘗試期間，開啟對應的對話。
	允許	一般同意所有其他VNC用戶端存取。
VNC焦點設定值	啟用VNC焦點	啟用此系統的焦點指派，否則無中央焦點指派。在預設設定值中，由焦點擁有者按一下焦點符號來主動重新指派焦點。這表示在任何其他用戶端可擷取焦點之前，焦點擁有者必須先按一下焦點符號釋放該焦點。
	啟用同時VNC焦點	在預設設定值中，由焦點擁有者按一下焦點符號來主動重新指派焦點。這表示在任何其他用戶端可擷取焦點之前，焦點擁有者必須先按一下焦點符號釋放該焦點。若選擇同時焦點，則任何用戶端都可隨時取得焦點，不必等待焦點的目前擁有者釋放。
	逾時同時的VNC焦點	在目前焦點擁有者的時間週期之內，可阻止焦點撤回或可避免焦點重新指派。若用戶端要求焦點，則其中可拒絕焦點重新指派的對話會出現在所有用戶端的螢幕上。
焦點符號		個別用戶端上目前VNC焦點的狀態：焦點由其他用戶端擁有。滑鼠與鍵盤都已停用。
		個別用戶端上目前VNC焦點的狀態：焦點由目前用戶端擁有。可輸入。
		個別用戶端上目前VNC焦點的狀態：焦點擁有者要求將焦點給予另一位用戶端。滑鼠與鍵盤將停用直到焦點清楚指派為止。

若已選擇**同時啟用VNC焦點**，則顯示突現式視窗。此對話可拒絕將焦點給予要求的用戶端。若並未拒絕，則在設定時間限制之後，焦點會改變至要求的用戶端。

備份與復原

您可使用**NC/PLC備份**和**NC/PLC復原**功能，備份與復原個別資料夾或完整**TNC**磁碟。您也可將備份檔案本機儲存在網路磁碟機上，或儲存至USB儲存裝置。

備份程式產生*. tncbck檔案，這些檔案也可由PC工具TNCbackup (TNCremo的一部分)來處理。復原程式可復原這些檔案，以及來自現有TNCbackup程式的那些檔案。若在控制器的檔案管理員內選擇一個*. tncbck檔案，則自動啟動**NC/PLC復原**程式。

備份與復原分成許多步驟。使用**下一步**以及**上一步**軟鍵在這些步驟之間導覽。步驟的特定動作會選擇顯示為軟鍵。

開啟NC/PLC備份或NC/PLC復原

如下開啟功能：

- ▶ 開啟畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**工具**功能表項目
- ▶ 開啟**NC/PLC備份**或**NC/PLC復原**功能表項目
- > 控制器開啟突現式視窗。

備份資料

如果要備份來自控制器的資料，請執行如下：

- ▶ 選擇**NC/PLC備份**
- ▶ 選擇類型
 - 備份**TNC**分割
 - 備份目錄樹：在檔案管理中選擇要備份的目錄
 - 備份工具機組態(僅用於工具機製造商)
 - 完整備份(僅用於工具機製造商)
 - 註釋：可自由設置的備份注釋
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- ▶ 若需要，請用**停止NC軟體**軟鍵停止控制器
- ▶ 定義排除規則
 - 使用者預設規則
 - 將規則寫入至表格
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- > 控制器產生要備份的檔案清單。
- ▶ 檢查清單。若有需要，取消檔案選擇。
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- ▶ 輸入備份檔案的名稱
- ▶ 選擇儲存路徑
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- > 控制器產生備份檔案。
- ▶ 使用**確定**軟鍵確認
- > 控制器結束備份處理，並重新啟動NC軟體。

復原資料

注意事項**注意：資料可能遺失！**

當復原資料時(復原功能)，任何現有資料都將遭到覆寫，不會有確認提示。在執行復原程序之前，控制器不會自動備份現有資料。電源故障或其他問題會干擾到資料復原程序。因此，資料可能遭受不可逆損害或遭刪除。

- ▶ 開始資料復原程序之前，請先備份現有資料

若要復原資料，請執行如下：

- ▶ 選擇**NC/PLC復原**
- ▶ 選擇要復原的壓縮檔
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- > 控制器產生要復原的檔案清單。
- ▶ 檢查清單。若有需要，取消檔案選擇。
- ▶ 使用**下一步**軟鍵選擇下一個步驟
- ▶ 若需要，請用**停止NC軟體**軟鍵停止控制器
- ▶ 擷取壓縮檔
- > 控制器復原檔案。
- ▶ 使用**確定**軟鍵確認
- > 控制器復原NC軟體。

2.6 遠端桌面管理員(選項133)

簡介

「遠端桌面管理員」可在控制器螢幕上顯示透過乙太網路連接，並且可透過該控制器操作的外部電腦單元。也可特地在HEROS之下啟動程式，或顯示外部伺服器的網頁。

海德漢提供IPC 6641當成Windows電腦。您可使用IPC 6641 Windows電腦，直接從該控制器操作Windows應用程式。

以下為可使用的連線選項：

- **Windows終端服務(RemoteFX)**：在控制器上顯示遠端Windows電腦的桌面
- **VNC**：連接至外部電腦。在控制器上顯示遠端Windows或Unix電腦的桌面
- **電腦關機/重新啟動**：設置Windows電腦的自動關機
- **全球資訊網**：只有授權的專家可執行
- **SSH**：只有授權的專家可執行
- **XDMCP**：只有授權的專家可執行
- **使用者定義的連接**：只有授權的專家可執行



海德漢假設HEROS 5與IPC 6641之間的連線正常，對於其他組合與連線不給予保證。



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

設置連線 – Windows終端服務(RemoteFX)

設置外部電腦



外部電腦不需要額外軟體就可連線至Windows終端服務。

請如下設置外部電腦，例如在Windows 7作業系統中：

- ▶ 按下Windows開始按鈕並選擇開始功能表上的控制台
- ▶ 選擇系統與安全
- ▶ 選擇系統
- ▶ 選擇遠端設定
- ▶ 在遠端協助之下，啟用容許遠端協助連接至此電腦
- ▶ 在遠端桌面之下，選擇容許來自執行任何遠端桌面版本的電腦之連線
- ▶ 按下確定來確認設定

設置控制器

如下設置控制器：

- ▶ 按下DIADUR按鍵開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇遠端桌面管理員
- > 控制器開啟遠端桌面管理員。
- ▶ 按下新連接
- ▶ 按下Windows終端服務(RemoteFX)
- > 控制器開啟伺服器作業系統的選擇突現式視窗。
- ▶ 選擇所要的作業系統
 - Win XP
 - Win 7
 - Win 8.X
 - Win 10
 - 另一個視窗
- ▶ 按下確定
- > 控制器開啟編輯連接突現式視窗。
- ▶ 編輯連接

設定	意義	輸入
連線名稱	遠端桌面管理員內的連線名稱	需要的
連線結束之後重新啟動	終止連線時的行為： ■ 總是重新啟動 ■ 決不重新啟動 ■ 總是在錯誤發生之後 ■ 錯誤發生之後詢問	需要的
登入時自動開始	控制器開機時自動建立連線	需要的
加入我的最愛	工作列內的連線圖示 ▶ 按一下滑鼠左鍵 > 控制器切換為連線的桌面。 ▶ 按一下滑鼠右鍵 > 控制器顯示連線功能表。	需要的
移動至下列工作空間	連線桌面的編號，因此桌面0和1保留給NC軟體 預設值： 第三方桌面	需要的
釋放USB大容量記憶體	可存取至已連線的USB大容量記憶體	需要的
電腦	外部電腦的主機名稱或IP位址 在IPC 6641的建立組態中，使用、IP位址192.168.254.3	需要的
使用者名稱	使用者名稱	需要的
密碼	使用者密碼	需要的
Windows網域	外部電腦的網域	選配
完整畫面模式或使用者定義的視窗大小	連線視窗的大小	需要的
進階選項區域內的輸入	只有授權的專家可執行	選配

對於整合IPC 6641，海德漢建議使用RemoteFX連線。

對於RemoteFX，外部電腦的畫面未鏡射，例如用於VNC。取而代之，開啟個別桌面。然後鎖定當連線已建立時在外部電腦上已啟動的桌面，並且使用者登出。這避免兩位使用者同時存取控制器。

設置連線 – VNC

設置外部電腦



外部電腦不需要額外VNC伺服器就可連線至VNC。
設置控制器之前，請安裝並設置VNC伺服器，例如TightVNC伺服器。

設置控制器

如下設置控制器：

- ▶ 按下**DIADUR**按鍵開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇**遠端桌面管理員**
- > 控制器開啟**遠端桌面管理員**。
- ▶ 按下**新連接**
- ▶ 按下**VNC**
- > 控制器開啟**編輯連接**突現式視窗。
- ▶ 編輯連接

設定	意義	輸入
連接名稱：	遠端桌面管理員內的連線名稱	需要的
連接結束之後重新啟動：	終止連線時的行為： ■ 總是重新啟動 ■ 決不重新啟動 ■ 總是在錯誤發生之後 ■ 錯誤發生之後詢問	需要的
登入時自動開始	控制器開機時自動建立連線	需要的
加入我的最愛	工作列內的連線圖示 ▶ 按一下滑鼠左鍵 > 控制器切換為連線的桌面。 ▶ 按一下滑鼠右鍵 > 控制器顯示連線功能表。	需要的
移動至下列工作空間	連線桌面的編號，因此桌面0和1保留給NC軟體 預設值：第三方桌面	需要的
釋放USB大容量記憶體	允許存取至已連線的USB大容量記憶體	需要的
計算機	外部電腦的主機名稱或IP位址。在IPC 6641的建議組態中，使用IP位址192.168.254.3	需要的
密碼	用於連線至VNC伺服器的密碼	需要的

設定	意義	輸入
全螢幕模式或使用者定義的視窗大小：	連線視窗的大小	需要的
允許進一步連線 (共享)	也可由其他VNC連線存取VNC伺服器	需要的
只有檢視	外部電腦無法在顯示模式下操作	需要的
進階 選項區域內的輸入	只有授權的專家可執行	選配

使用VNC時，外部電腦的畫面直接鏡射。外部電腦上的啟動桌面未自動鎖定。

使用VNC連線時，也可透過Windows功能表完全關閉外部電腦。由於電腦無法透過連線重新開機，實際上必須關機然後再次開機。

外部電腦關機或重新開機

注意事項

注意：資料可能遺失！

若外部電腦未正確關機，則資料可能遭受不可逆損害或遭刪除。

- ▶ 設置Windows電腦的自動關機

如下設置控制器：

- ▶ 按下**DIADUR**按鍵開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇**遠端桌面管理員**
- > 控制器開啟**遠端桌面管理員**。
- ▶ 按下**新連接**
- ▶ 按下**電腦關機/重新啟動**
- > 控制器開啟**編輯連接**突現式視窗。
- ▶ 編輯連接

設定	意義	輸入
連接名稱：	遠端桌面管理員內的連線名稱	需要的
連接結束之後重新啟動：	不需要此連線	—
登入時自動開始	不需要此連線	—
加入我的最愛	工作列內的連線圖示 ▶ 按一下滑鼠左鍵 > 控制器切換為連線的桌面。 ▶ 按一下滑鼠右鍵 > 控制器顯示連線功能表。	需要的
移動至下列工作空間	不用此連線啟動	—
釋放USB大容量記憶體	不建議使用此連線	—
計算機	外部電腦的主機名稱或IP位址。在IPC 6641的建立組態中，使用、IP位址192.168.254.3	需要的
使用者名稱	連線要登入的使用者名稱	需要的
密碼	用於連線至VNC伺服器的密碼	需要的
Windows 網域：	若需要，目標電腦的網域	選配
最長等待時間 (秒)：	當控制器關機時，建議Windows電腦關機。在控制器顯示 現在可關機 的訊息之前，等待<逾時>秒。若Windows電腦在<逾時>秒經過之前已經關機，控制器會停止等待。	需要的
強迫	若未選擇「強迫」，則Windows最多等待20秒。這延遲關機程序，或Windows電腦在Windows關閉之前關機。	需要的
重新啟動	重新啟動Windows電腦。	需要的
重新啟動時執行	控制器重新啟動時Windows電腦重新啟動。只有若控制器使用工作列右下角內關機圖示，或若因為系統設定(例如網路設定)變更而起始重新啟動時，才會生效。	需要的
關機時執行	當控制器已關機(未重新啟動)，Windows電腦會關機。此為標準情況。然後 END 鍵將不再觸發重新啟動。	需要的
進階 選項區域內的輸入	只有授權的專家可執行	選配

開始與停止連線

一旦設置連線，則在遠端桌面管理員視窗內顯示成一個圖示。用滑鼠右鍵按一下連線圖示可打開功能表，其中可開始與停止顯示。

使用鍵盤上的右DIADUR鍵變更為第三方桌面，並回到控制器介面。您亦可使用工作列取得此桌面。

若外部連線或外部電腦的桌面已經啟動，則來自滑鼠與鍵盤的所有輸入都會傳輸到此。

當HEROS 5作業系統關閉時，所有連線都自動取消。不過請注意，只有取消連線，外部電腦或外部系統並不會自動關機。

進一步資訊: "外部電腦關機或重新開機", 115 頁碼

2.7 配件：海德漢3-D接觸式探針與電子手輪

3-D接觸式探針(接觸式探針功能軟體選項)

海德漢3-D接觸式探針的應用：

- 自動對準工件
- 快速且準確地設定預設原點
- 於程式執行中可測量工件
- 測量與檢查刀具



在循環程式編輯使用手冊中說明所有循環程式功能(接觸式探針循環程式與固定循環程式)。若需要此使用手冊，請聯繫海德漢。ID：1096886-xx

接觸觸發式探針TS 260、TS 444、TS 460、TS 642以及TS 740

TS 248和TS 260接觸式探針特別具有成本效益，並且透過纜線傳輸觸發信號。

無線TS 740和TS 642接觸式探針以及較小型TS 460和TS 444接觸式探針都適合用於配備換刀器的工具機上。上述所有接觸式探針都配備紅外線信號傳輸。TS 460也支援無線傳輸，並提供選配的碰撞保護。感謝整合式空氣渦輪發電機，TS 444接觸式探針免用電池。

海德漢接觸觸發式探針配備耐磨光學開關，或許多高精度壓力感測器(TS 740)，用來偵測探針的偏轉。在偏轉時產生觸發信號，這導致控制器儲存接觸式探針目前的位置做為實際值。



刀具接觸式探針TT 160和TT 460

TT 160和TT 460接觸式探針的設計能夠有效率並且精準的量測與檢驗刀具尺寸。

控制器提供可讓您在主軸旋轉時或靜止時量測刀長及刀徑之循環程式。刀具接觸式探針具備相當堅固的設計及有較高的保護措施，使其較不受冷卻液及切削屑影響。

耐磨光學開關產生觸發信號。TT 160利用纜線進行信號傳輸。TT 460支援紅外線以及無線電傳輸。



HR電子式手輪

電子手輪可以讓使用者用手精確地操作軸的移動，並可根據手輪的解析度可大範圍地移動軸的距離。除了HR 130和HR 150組合式手輪之外，海德漢也提供HR 510、HR 520和HR 550 FS可攜式手輪，請參閱

進一步資訊："使用電動手輪移動"，600 頁碼。



在配備(HSCI：海德漢序列控制器介面)控制組件序列介面的控制器上也可同時連接許多電子手輪，並交替使用。
透過工具機製造商執行組態。



3

操作觸控螢幕

3.1 顯示器單元與操作

觸控螢幕



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

觸控螢幕以黑框和缺少軟鍵選擇鍵來區分。

TNC 620已經將操作面板整合到19吋螢幕中。

1 標題


當控制器啟動時，選取的操作模式顯示於畫面標題中。

2 工具機製造商的軟鍵列

3 軟鍵列

控制器在軟鍵列中顯示進一步功能。啟動的軟鍵列以藍色列來表示。

4 整合的操作面板

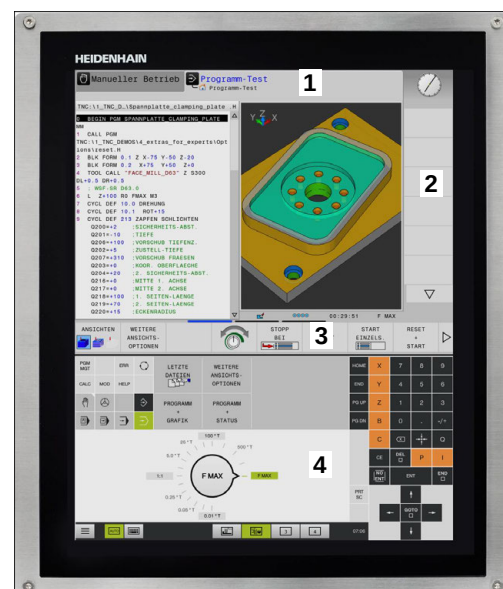

操作面板

整合的操作面板

操作面板已整合在螢幕中。操作面板的內容根據目前的操作模式而變。

- 顯示以下事物的區域：
 - 文字鍵盤
 - HeROS功能表
 - 模擬速度的電位計(僅於**程式模擬**操作模式內)
- 機械操作模式
- 程式編輯模式

控制器以綠色背景顯示螢幕所切換到的目前操作模式。
控制器在背景內透過小白色三角形顯示操作模式。
- 檔案管理
 - 計算機
 - MOD功能
 - HELP功能
 - 顯示錯誤訊息
- 快速存取功能表

根據操作模式，從此可迅速找出最重要的功能。
- 開啟編寫對話(只在**編寫**和**定位用手動資料輸入**操作模式內)
- 數值輸入與座標軸選擇
- 導覽
- 方向鍵與跳躍指令**GOTO**
- 工作列

進一步資訊: "工作列的圖示", 131 頁碼

此外，工具機製造商供應工具機操作面板。




請參考您的工具機手冊。

外部按鍵，例如**NC START**或**NC STOP**，都在工具機手冊中說明。

基本操作

例如以下按鍵就可用手勢輕鬆取代：

按鍵	功能	手勢
	在操作模式之間切換	點擊標題內的操作模式
	偏移軟鍵列	水平捲動過軟鍵列
	軟鍵選擇鍵	點擊觸控螢幕內的功能

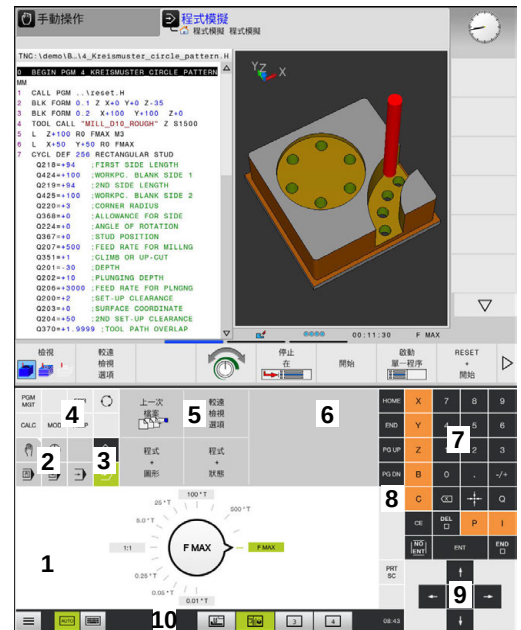

程式模擬模式的操作面板



手動操作模式中的操作面板

3.2 手勢

可能的手勢概述

控制器的螢幕為多點觸控型，這表示可分辨許多手勢，包括同時使用二或多根手指。

符號	手勢	意義
	點一下	用手指在螢幕上輕點一下
	雙擊	在螢幕上輕點兩下
	長按	用指尖持續接觸螢幕
	掃動	在螢幕上掃動
	拖曳	長按然後掃動的結合，當已明確定義起點時，移動手指通過螢幕
	雙指拖曳	長按然後掃動的結合，當已明確定義起點時，平行移動兩指通過螢幕
	展開	兩指長按並彼此往外移動
	收縮	兩指彼此往內移動

在表格以及NC程式內導覽

可如下在NC程式或表格內導覽：

符號	手勢	功能
	點一下	標記NC單節或表格行 停止捲動
	雙擊	啟動表格行
	掃動	捲動通過NC程式或表格

操作模擬

控制器用以下圖形提供觸控操作：

- 在**編寫**操作模式內的編寫圖形
- 在**程式模擬**操作模式內的3-D圖
- 在**程式執行 單節執行**操作模式內的3-D圖
- 在**程式執行 自動執行**操作模式內的3-D圖
- 座標結構配置圖

旋轉、縮放或移動圖形

控制器支援以下手勢：

符號	手勢	功能
	雙擊	將圖形設定為原始大小
	拖曳	旋轉圖形(僅3-D圖)
	雙指拖曳	移動圖形
	展開	放大圖形
	收縮	縮小圖形

量測圖形

如果在**程式模擬**操作模式內已啟動量測，則具備以下額外功能：

符號	手勢	功能
	點一下	選擇量測點

使用HEROS功能表

可如下使用HEROS功能表：

符號	手勢	功能
	點一下	選擇應用程式
	長按	開啟應用程式

操作CAD檢視器


控制器也支援觸控操作在**CAD-Viewer**。依據操作模式，有許多手勢可供使用。



若要使用所有應用程式，先使用圖示來選擇所要的功能：

圖示	功能
	預設設定
	加 在選擇模式內像是按下 Shift 鍵
	移除 在選擇模式內像是按下 CTRL 鍵

圖層設定模式並指定工件預設

控制器支援以下手勢：



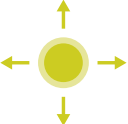
符號	手勢	功能
	點一下元件	顯示元件資訊 指定工件預設
	在背景上點兩下	將圖形或3-D模型設定為原始大小
	啟動 加 並在背景上點兩下	將圖形或3-D模型重設為原始大小與角度
	拖曳	旋轉圖形或3-D模型(僅在圖層設定模式內)

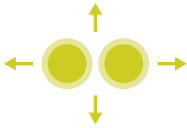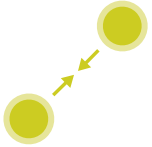符號	手勢	功能
	雙指拖曳	移動圖形或3-D模型
	展開	放大圖形或3-D模型
	收縮	縮小圖形或3-D模型

選擇輪廓



控制器支援以下手勢：



符號	手勢	功能
	點一下元件	選擇元件
	點擊清單檢視視窗內的元件	選擇或取消選取元件
	啟動 加 並點擊元件	分割、縮小或拉長元件

 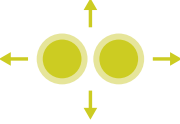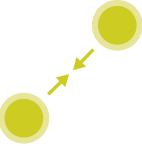符號	手勢	功能
	啟動 移除 並點擊元件	取消選取元件
	在背景上點兩下	將圖形重設為原始大小
	掃過元件	顯示所選元件的預覽 顯示元件資訊
	雙指拖曳	移動圖形
	展開	放大圖形
	收縮	縮小圖形

選擇加工位置

 控制器支援以下手勢：

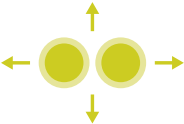符號	手勢	功能
	點一下元件	選擇元件 選擇一交叉點
	在背景上點兩下	將圖形重設為原始大小
	掃過元件	顯示所選元件的預覽 顯示元件資訊
	啟動 加 並拖曳	展開快速選擇區
	啟動 移除 並拖曳	展開元件取消選取區
	雙指拖曳	移動圖形

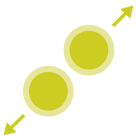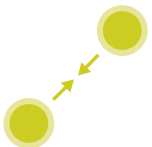符號	手勢	功能
	展開	放大圖形
	收縮	縮小圖形
		

儲存元件並切換至NC程式

當點擊在適當圖示上，控制器儲存選取的元件。

有三種方式可回到**編寫**操作模式：

- 按下**編寫**工具機操作模式鍵
控制器切換至**編寫**操作模式。
- 關閉**CAD-Viewer**
控制器自動切換至**編寫**操作模式。
- 使用工作列離開在第三方桌面上開啟的**CAD-Viewer**
第三方桌面維持在背景當中啟動

3.3 工作列內的功能

工作列的圖示

工作列提供以下圖示：

圖示	功能
	開啟HeROS功能表
	自動顯示與隱藏鍵盤
	總是顯示鍵盤
	工作空間1：選擇現用的工具機模式
	工作空間2：選擇現用的編寫模式
	工作空間3：選擇CAD檢視器、DXF轉換器或工具機製造商的應用程式(選擇性取得)
	工作空間4：選擇外部電腦單元的顯示與遠端控制(選項133)或工具機製造商的應用程式(選擇性取得)

HeROS功能表內的功能

使用工作列上的**功能表**圖示，可開啟HeROS功能表，透過此功能表可找尋資訊、進行設定或開始應用程式。

進一步資訊："工作列的概述", 97 頁碼

工作列提供以下圖示：

圖示	功能
	返回主功能表
	顯示啟動的應用程式
	顯示所有應用程式



若已經將畫面設定為現有的應用程式，則可如同在工作管理員內關閉特定應用程式。



觸控螢幕校正

您可使用**觸控螢幕校正**功能來量測並修正螢幕。

校正觸控螢幕

如下開啟功能：

- ▶ 或**功能表**圖示開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇**觸控螢幕校正**功能表項目
- 控制器開始校正模式。
- ▶ 連續點擊閃爍的符號

如果想要停止校正：

- ▶ 等待直到螢幕再次切換或按下相連鍵盤上的**ESC**

觸控螢幕組態

您可使用**觸控螢幕組態**功能來定義螢幕屬性。

調整敏感度

如下調整敏感度：

- ▶ 或**功能表**圖示開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇**觸控螢幕組態**功能表項目
- 控制器開啟突現式視窗。
- ▶ 選擇敏感度
- ▶ 以**確定**確認

顯示觸控點

如下顯示或隱藏觸控點：

- ▶ 按下 **DIADUR**按鍵開啟JH功能表
- ▶ 選擇**觸控螢幕組態**功能表項目
- 控制器開啟突現式視窗。
- ▶ 選擇**顯示觸控點**畫面
 - 停用觸控手指來隱藏觸控點
 - 啟用單觸控手指來顯示觸控點
 - 啟用完整觸控手指來顯示牽涉所有手指的觸控點
- ▶ 以**確定**確認

觸控螢幕清潔

您可使用**觸控螢幕清潔**功能來鎖定螢幕以便清潔。

啟動清潔模式

如下改變啟動清潔模式：

- ▶ 通過**功能表**圖示開啟HeROS功能表
- ▶ 選擇**觸控螢幕清潔**功能表項目
- > 控制器鎖定螢幕90秒。
- ▶ 清潔螢幕

如果想要停止清潔模式：

- ▶ 將顯示的滑桿同時拉開

4

基本原理，檔案管理

4.1 基本原則



位置編碼器與參考標記

機械軸都配備了位置編碼器，用來記錄機械工作台或刀具的位置。線性軸通常配備了光學尺、旋轉台及具有角度編碼器之傾斜軸。

當機械軸移動時，相對應的位置編碼器即產生電子訊號，控制器會評估這個訊號，並計算機械軸的精確實際位置。

如果電源中斷，計算出來的位置將不再對應機械滑動的實際位置。為了回復兩者正確的對應關係，增量式位置編碼器即具有參考標記。位置編碼器的光學尺含有一個或更多個參考點，當移動通過參考點時，就會傳送訊號給控制器。這可讓控制器重新建立顯示位置與目前機械位置的對應關係。如果是具有距離編碼參考標記的光學尺，機械軸只需要移動20 mm以內，而角度編碼器需要移動20°以內。

如果是絕對編碼器，打開電源時就會立即將絕對位置數值傳送到控制器。以這種方式在打開電源之後，直接重新建立確實位置與機械滑動位置之間的對應關係。

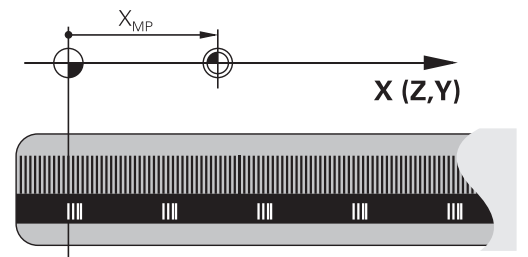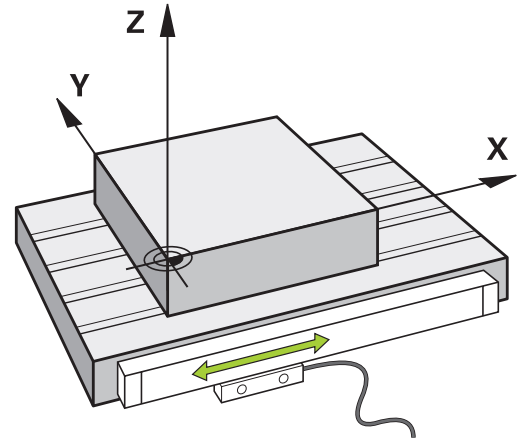

參考系統

對於根據定義路徑通過一軸的控制器，需要一種參考系統。


工具機上的近軸固定光學尺當成直線軸的簡單參考系統。光學尺代表數字射線、單維度座標系統。

為了接近平面上一點，控制器需要兩軸，因此就是二維參考系統。

為了接近空間內一點，控制器需要三軸，因此就是三維參考系統。若設置這些軸彼此垂直，如此建立俗稱的三維笛卡爾座標系統。



根據右手定則，指尖指向三個主要軸的正方向，


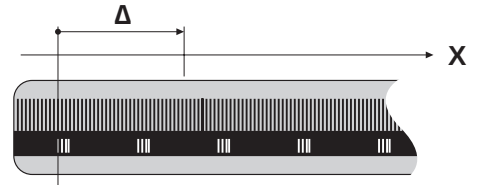


對於要在空間內決定唯一點，除了三維組態以外，還需要一個座標原點。共同交叉點當成3-D座標系統內的座標原點，此交叉點具有座標 $X+0$ 、 $Y+0$ 和 $Z+0$ 。

控制器必須區分許多參考系統，以便例如總是在相同位置上執行換刀，或總是相對於當前工件位置執行加工操作。

控制器區分以下參考系統：

- 工具機座標系統M-CS：
M工具機C座標S系統
- 基本座標系統B-CS：
B基本C座標S系統
- 工件座標系統W-CS：
W工件C座標S系統
- 工作平面座標系統WPL-CS：
W工作PI平面C座標S系統
- 輸入座標系統I-CS：
I輸入C座標S系統
- 刀具座標系統T-CS：
T刀具C座標S系統

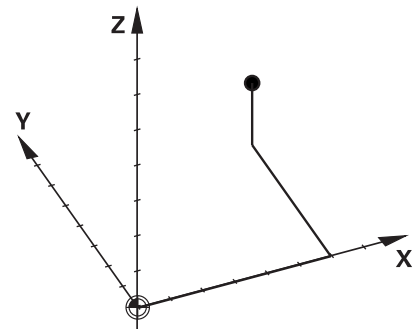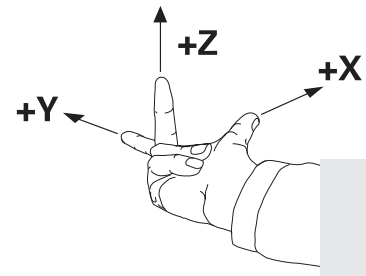

所有參考系統都建立在彼此之上，它們受制於特定工具機的座標結構配置鍊。
工具機座標系統為參考系統。

工具機座標系統M-CS


工具機座標系統對應至座標結構配置的描述，因此對應至工具機的實際機械設計。

因為工具機的力學從未精準對應至笛卡爾座標系統，因此工具機座標系統由許多單維座標系統構成。這些單維座標系統對應至不必彼此垂直的實體機械軸。

藉助於根據座標結構配置描述內主軸尖端之轉換與旋轉，定義這些單維座標系統的位置與方向。

座標原點，就是俗稱的工具機工件原點的位置，由工具機製造商在工具機組態期間定義。工具機組態內的值定義編碼器以及對應機械軸的原點。工具機原點並不必須位於實際軸的理論交叉點內，因此也可位於移動範圍之外。

因為使用者無法修改工具機組態值，因此工具機座標系統用來決定恒定位置，例如換刀點。

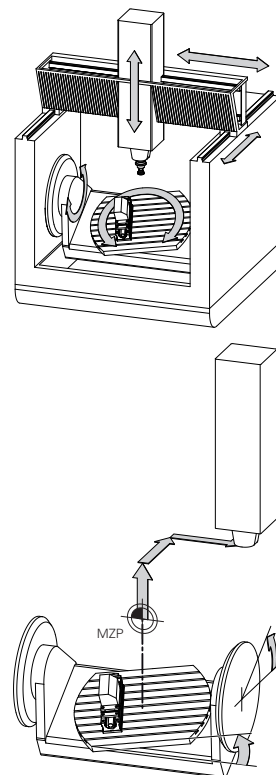

工具機工件原點(MZO)

軟鍵

應用



使用者可根據指定軸使用預設資料表的**偏移**值，定義工具機座標系統內的偏移。



工具機製造商根據工具機設置預設管理的**偏移**欄。


進一步資訊: "管理預設", 614 頁碼

注意事項

碰撞的危險！

根據工具機，控制器可配備額外工作台預設資料表。在此資料表內，工具機製造商可定義在您於預設資料表內所指定**偏移**值生效之前先生效的**偏移**值。已擴充狀態顯示的**PAL**頁籤指示是否啟用工作台預設，以及啟用哪一個。因為工作台預設資料表的**偏移**值看不見也無法編輯，因此在任何移動期間都有碰撞的風險！

- ▶ 請參閱工具機文件
- ▶ 工作台預設只能跟工作台結合使用
- ▶ 開始加工之前，請檢查**PAL**頁籤畫面

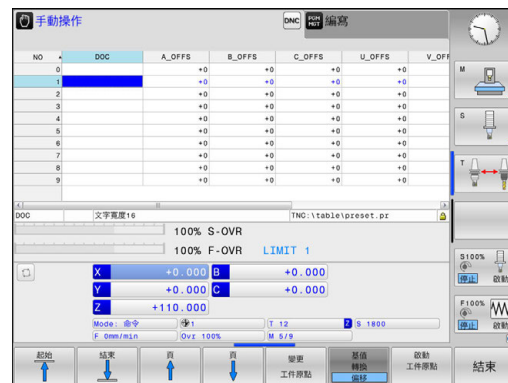



額外功能為**OEM偏移**，這僅供工具機製造商使用。
OEM偏移可用來定義用於旋轉與平行軸的附加軸位移。
所有**偏移值**(全部來自**偏移輸入可能性**之上)加上軸的**實際**與**RFACTL**位置間之差異。

控制器轉換工具機座標系統內所有移動，與用於值輸入的參考系統無關。

3軸工具機含Y軸為傾斜軸，不與ZX平面垂直之範例：

- ▶ 在**定位用手動資料輸入**操作模式內，執行NC單節含**L IY+10**
- > 控制器從定義值決定所需的軸標稱值。
- > 在定位期間，控制器移動**Y和Z**工具機軸。
- > **RFACTL**和**RFNOML**畫面顯示Y軸和Z軸在工具機座標系統內的移動。
- > **實際**和**命令**畫面只顯示Y軸在輸入座標系統內的移動。
- ▶ 在**定位用手動資料輸入**操作模式內，執行NC單節含**L IY-10 M91**
- > 控制器從定義值決定所需的軸標稱值。
- > 在定位期間，控制器只移動**Y**工具機軸。
- > **RFACTL**和**RFNOML**畫面只顯示Y軸在工具機座標系統內的一個移動。
- > **實際**和**命令**畫面顯示Y軸和Z軸在輸入座標系統內的移動。

使用者可相對於工具機工件原點編寫位置，例如使用雜項功能**M91**。


基本座標系統B-CS

基本座標系統為3-D笛卡爾座標系統，其原點為座標結構配置模型的結尾。

在大多數情況下，基本座標系統的方位對應至工具機座標系統的方位，不過若工具機製造商使用額外座標結構配置轉換，則會有例外。

座標結構配置模型以及基本座標系統的座標原點位置，由工具機製造商在工具機組態內定義。使用者無法修改工具機組態值。

基本座標系統用來決定工件座標系統的位置與方位。

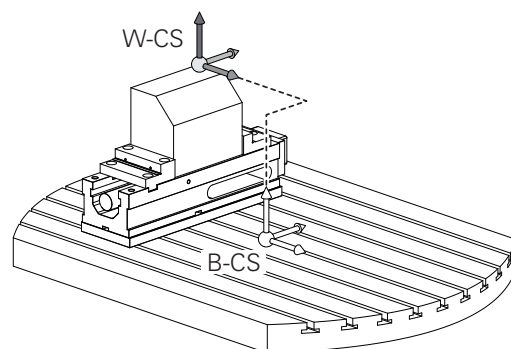


軟鍵 應用



例如使用者使用3-D接觸式探針，決定工件座標系統的位置與方位。控制器將關於基本座標系統所決定的值，儲存為預設管理內的**基值轉換值**。



工具機製造商根據工具機設置預設管理的**基值轉換欄**。

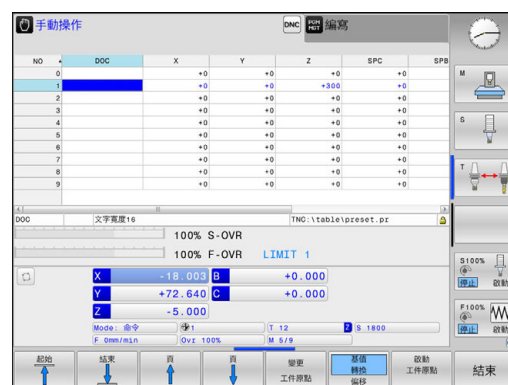

進一步資訊: "管理預設", 614 頁碼

注意事項

碰撞的危險！

根據工具機，控制器可配備額外工作台預設資料表。在此資料表內，工具機製造商可定義在您的預設資料表內所指定**基值轉換值**生效之前先生效的**基值轉換值**。已擴充狀態顯示的**PAL**頁籤指示是否啟用工作台預設，以及啟用哪一個。因為工作台預設資料表的**基值轉換值**看不見也無法編輯，因此在所有移動期間都有碰撞的風險！

- ▶ 請參閱工具機文件
- ▶ 工作台預設只能跟工作台結合使用
- ▶ 開始加工之前，請檢查**PAL**頁籤畫面

工件座標系統W-CS

工件座標系統為3-D笛卡爾座標系統，其原點為主動預設。

工件座標系統的位置與方位取決於預設資料表內主動線的**基值轉換值**。

軟鍵 應用



例如使用者使用3-D接觸式探針，決定工件座標系統的位置與方位。控制器將關於基本座標系統所決定的值，儲存為預設管理內的**基值轉換值**。

進一步資訊: "管理預設", 614 頁碼

在工件座標系統內，使用者使用轉換來定義工作平面座標系統的位置與方位。

工件座標系統內的轉換：

- **3D ROT功能**
 - 平面功能
 - 循環程式19WORKING PLANE
- 循環程式7DATUM SHIFT
(傾斜工作平面之前位移)
- 循環程式8MIRROR IMAGE
(傾斜工作平面之前鏡射)



轉換結果根據程式編輯順序建立於彼此之上。

在每種座標系統內，只編寫特定(建議的)轉換。這套用於設定以及重新設定轉換。任何其他設定都會導致非預期或非所要的結果。請遵守以下編寫注意事項。

編寫注意事項：



- 在**平面功能(平面軸向除外)**之前已編寫的轉換(鏡射與位移)將改變傾斜工件原點(工作平面座標系統WPL-CS的原點)的位置以及旋轉軸的方位
 - 若只是編寫位移，則將只改變傾斜工件原點的位置
 - 若只是編寫鏡射，則將只改變旋轉軸的方位
- 當結合使用**平面軸向**與循環程式19時，已編寫的轉換(鏡射、旋轉與比例縮放)不會影響到傾斜工件原點的位置或旋轉軸的方位



在工件座標系統內並無主動轉換，則工作平面座標系統與工件座標系統的位置與方位會一致。

在3軸工具機上使用純3軸加工時，工件座標系統內並無轉換。假設預設資料表的主動線之**基值轉換值**直接作用在工作平面座標系統上。

工作平面座標系統內當然可有其他轉換。進一步資訊:
"工作平面座標系統WPL-CS", 142 頁碼

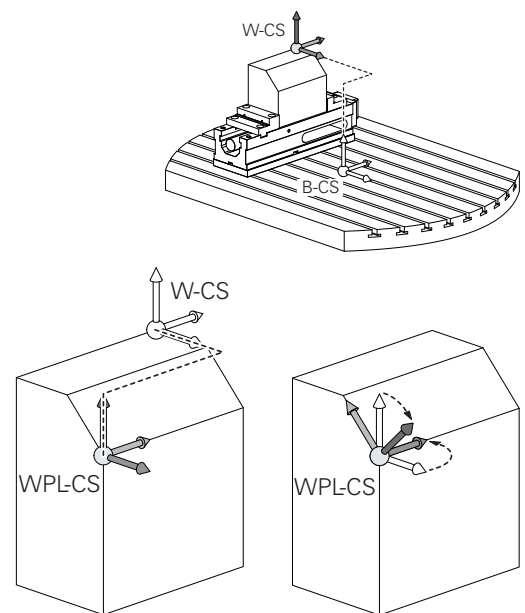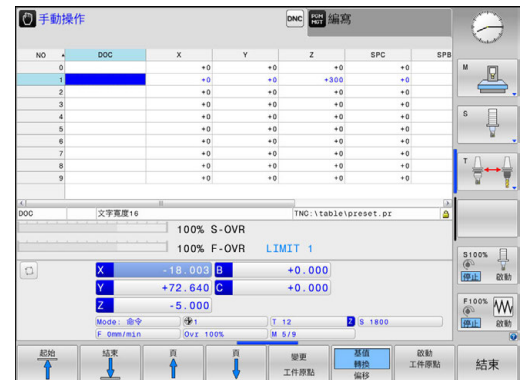

工作平面座標系統WPL-CS



工作平面座標系統為3-D笛卡爾座標系統，

工作平面座標系統的位置與方位取決於工件座標系統內的主動轉換。



在工件座標系統內並無主動轉換，則工作平面座標系統與工件座標系統的位置與方位會一致。

在3軸工具機上或使用純3軸加工時，工件座標系統內並無轉換。假設預設資料表的主動線之**基值 轉換**值直接作用在工作平面座標系統上，

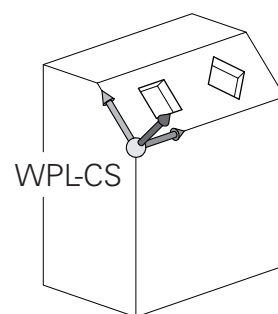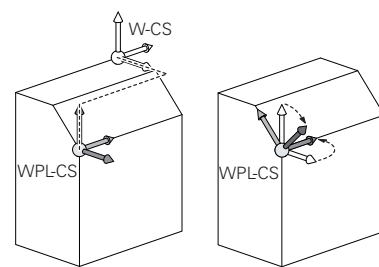

在工作平面座標系統內，使用者使用轉換來定義輸入座標系統的位置與方位。

工作平面座標系統內的轉換：

- 循環程式7DATUM SHIFT
- 循環程式8MIRROR IMAGE
- 循環程式10ROTATION
- 循環程式11SCALING
- 循環程式26AXIS-SPEC. SCALING
- 平面相對



針對**平面**功能，**平面相對**在工件座標系統內生效，並校準工作平面座標系統。

附加傾斜值總是相關於目前的工作平面座標系統，




轉換結果根據程式編輯順序建立於彼此之上。



在工作平面座標系統內並無主動轉換，則輸入座標系統與工作平面座標系統的位置與方位會一致。

在3軸工具機上或使用純3軸加工時，工件座標系統內並無轉換。假設預設資料表的主動線之**基值 轉換**值直接作用在輸入座標系統上，

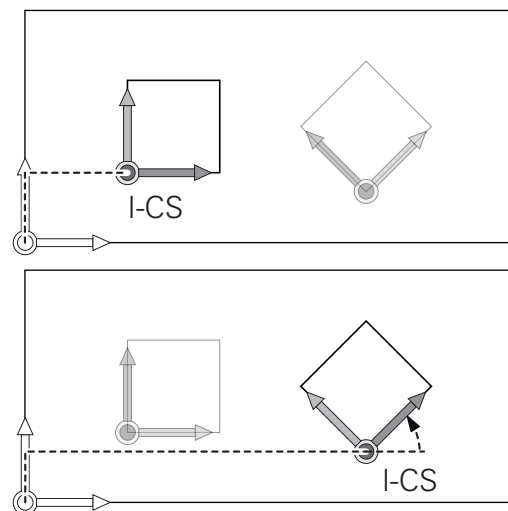

輸入座標系統I-CS



輸入座標系統為3-D笛卡爾座標系統。

輸入座標系統的位置與方位取決於工作平面座標系統內的主動轉換。



在工作平面座標系統內並無主動轉換，則輸入座標系統與工作平面座標系統的位置與方位會一致。

在3軸工具機上或使用純3軸加工時，工件座標系統內並無轉換。假設預設資料表的主動線之**基值轉換**值直接作用在輸入座標系統上。

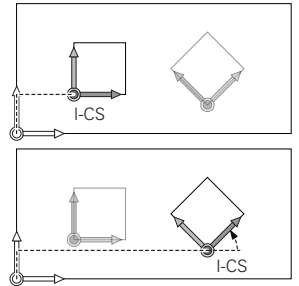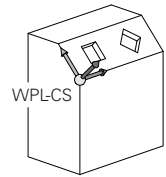

在輸入座標系統內定位單節的幫助之下，使用者定義刀具位置，並因此定義刀具座標系統的位置。



命令、實際、跟隨誤差和ACTDST顯示也基於輸入座標系統。

輸入座標系統內的定位單節

- 近軸定位單節
- 使用笛卡爾或極座標的定位單節
- 使用笛卡爾座標以及表面法線向量的定位單節

範例

7 X+48 R+

7 L X+48 Y+102 Z-1.5 R0

7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 R0




刀具座標系統的位置由笛卡爾座標X、Y和Z所決定，這些座標也用於具備表面法線向量的定位單節。

在與3-D刀具補償結合之後，刀具座標系統的位置可沿著表面法線向量位移。



刀具座標系統的方位可在許多參考系統內實施。

進一步資訊: "刀具座標系統T-CS", 144 頁碼

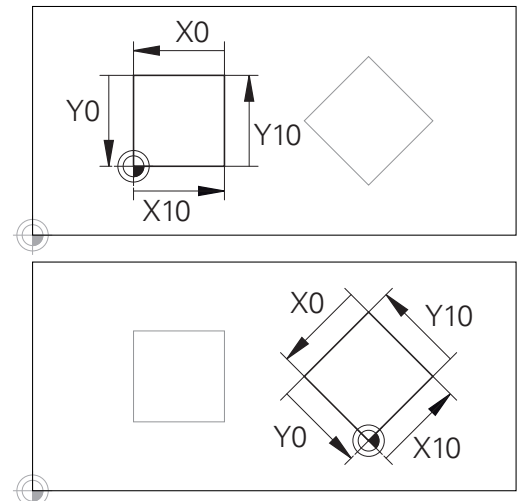

參考輸入座標系統原點的輪廓可依照需求簡單轉換。

刀具座標系統T-CS

刀具座標系統為3-D笛卡爾座標系統，其座標原點為刀具參考點。刀具資料表的值，**L**和**R**用於銑刀並且**ZL**、**XL**和**YL**用於車刀，都參考此點。

進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼

根據來自刀具資料表的值，刀具座標系統的座標原點位移至刀具中心點TCP。TCP就是**T**刀具**C**中心**P**點。



若NC程式不參考刀尖，則必須位移刀具中心點，所需的位移使用刀具呼叫期間的偏差值，在NC程式內實施。



如圖內所示，TCP的位置強制與3-D刀具補償結合。



在輸入座標系統內定位單節的幫助之下，使用者定義刀具位置，並因此定義刀具座標系統的位置。

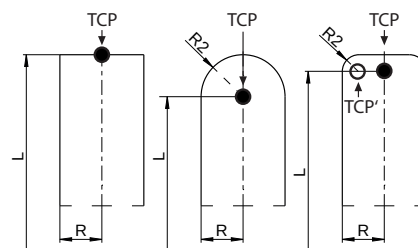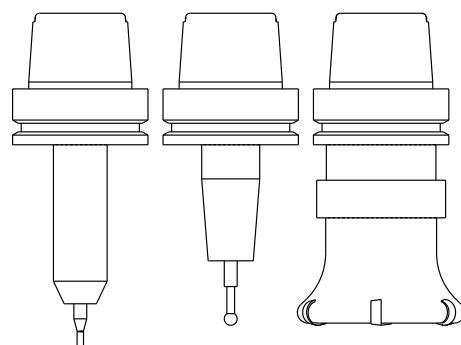

若啟動**TCPM**功能或雜項功能**M128**，刀具座標系統的方位取決於目前刀具的傾斜角度。

使用者定義在工具機座標系統或工作平面座標系統內的刀具傾斜角度。

工具機座標系統內的刀具傾斜角度：

範例

```
7 L X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128
```

工作平面座標系統內的刀具傾斜角度：


範例

```
6 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS
```

```
7 L A+0 B+45 C+0 R0 F2500
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 TX-0.08076201 TY-0.34090025 TZ0.93600126 R0
  M128
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 R0 M128
```

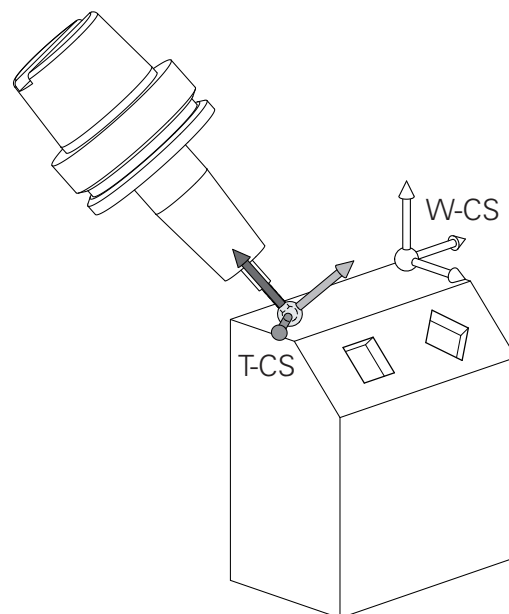




使用具備向量的所示定位單節，3-D刀具補償可使用來自**刀具呼叫**單節的補償值**DL**、**DR**和**DR2**。
補償值的功能方法取決於刀具類型。
控制器使用刀具資料表的**L**、**R**和**R2**欄來偵測許多刀具類型。

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$
→端銑
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→半徑切刀或球切刀
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→環面切刀或超環面切刀



不使用**TCPM**功能或雜項功能**M128**，刀具座標系統和輸入座標系統的方位一致。

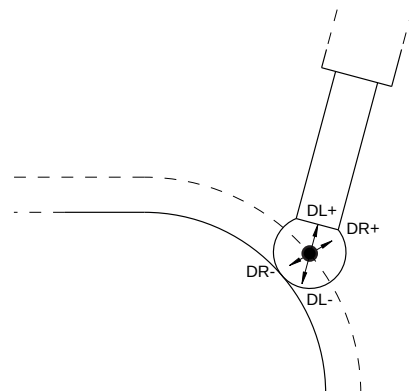

銑床上軸的指派

銑床上的X、Y和Z軸也稱為刀具軸、主要軸(第一軸)和次要軸(第二軸)。刀具軸的指派決定了主要與次要軸的指派。


刀具軸	主要軸	次要軸
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

極座標

如果工件加工圖採用笛卡兒座標標示，您亦使用笛卡兒座標來編寫NC程式。對於含有圓弧或尖角的零件而言，通常採用極座標來標示比較簡單。

笛卡兒座標 X、Y、與 Z 是三度空間的數值，能描述空間內的點；極座標是兩度空間的數值，能描述平面上的點。極座標的原點是圓心(CC) 或極心 (pole)。平面上的位置可以用下列方式來明確定義：


- 極座標半徑：從圓心CC 至該位置的距離；及
- 極座標角度：連接該位置與圓心CC的線和角度參考軸之間所構成的角度值。

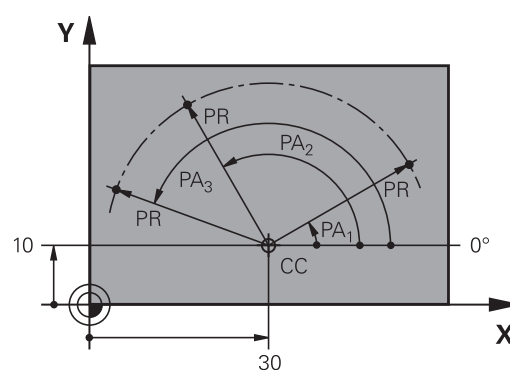

設定極心與角度參考軸

極心是在三個平面其中之一輸入兩個笛卡兒座標所構成，這些座標也設定了極座標角度PA的參考軸。

極心 (平面) 的座標	角度的參考軸
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

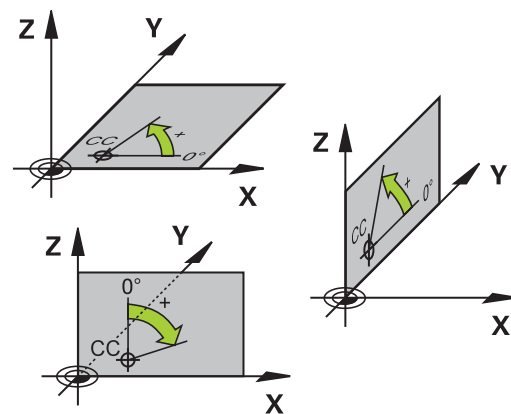


絕對式與增量式工件位置

工件絕對位置

絕對式座標是參考座標系統原點(原本)的位置座標，工件上的每一位置都由其絕對座標作唯一定義。

範例1：以絕對座標定義孔的尺寸

孔 1	孔 2	孔 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

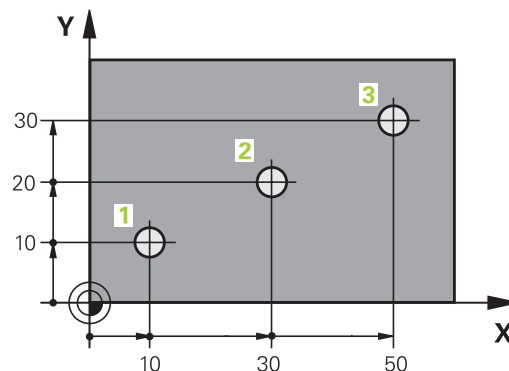

增量式的工件位置

增量式座標是參考刀具最後一個程式編輯的標稱位置，這個位置作為相對(虛擬)的工件原點。您以增量式座標來編寫NC程式時，程式編輯刀具移動前一個與下一個標稱位置之間的距離，這也是為何稱為鍊鎖尺寸的原因。

如果要以增量式座標來設定位置，請在軸前面輸入字母I。

範例2：以增量式座標來定義孔的尺寸

孔的絕對式座標 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

孔 5，與 4 有關


X = 20 mm

Y = 10 mm

孔 6，與 5 有關

X = 20 mm


Y = 10 mm

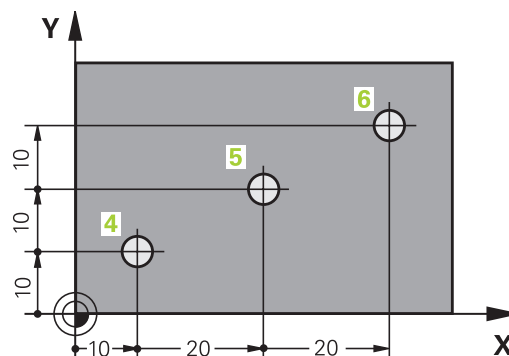

絕對式與增量式極座標系統

絕對式座標永遠是指極心與角度參考軸。

增量式極座標永遠是以刀具之最後一個程式編輯的標稱位置為參考點。

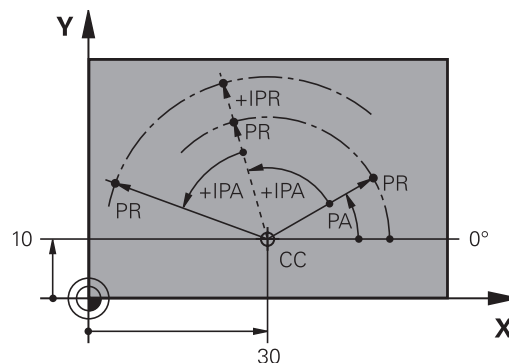

選擇預設

加工圖定義了工件的一些外型特徵，通常是以角落作為絕對式預設（工件原點）。您在設定預設時，必須先校正工件的線軸與機械軸對齊，然後在每一軸上移動刀具到相對於工件的已定義位置。將控制器的顯示設定成零或每個位置之已知的位置值。這樣就建立了工件的參考系統，然後使用於控制器座標顯示及您的加工程式。

如果工件加工圖採用相對預設，那麼只需要使用座標轉換循環程式。

進一步資訊： 循環程式編輯使用手冊



如果工件加工圖不是採用NC尺寸，請將預設設定於工件上的某一位置或轉角上，從此位置量測剩餘工件位置的尺寸。

最迅速、最簡單、最精確的預設方法是使用海德漢提供的3-D接觸式探針，

進一步資訊： "使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)", 643 頁碼

範例

工件圖顯示鑽孔(1至4)，這些鑽孔以相對於具有座標 $X=0$ $Y=0$ 的絕對式預設來顯示其尺寸。鑽孔5至7的座標參照至絕對座標為 $X = 450$ 和 $Y = 750$ 的相對預設。使用**零點取代**循環程式，將工件原點暫時位移至位置 $X=450$ ， $Y=750$ ，以程式編輯鑽孔(5至7)不用任何進一步計算。

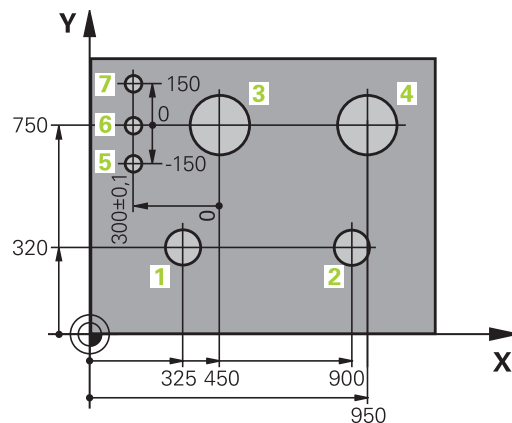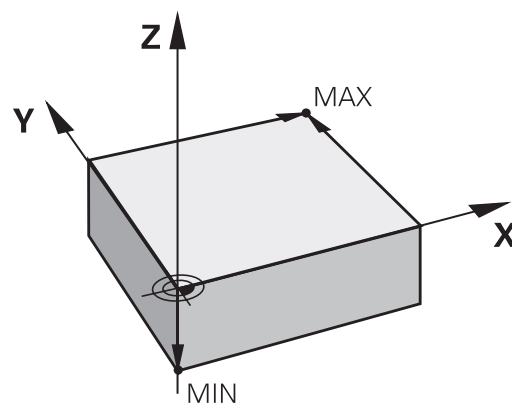

4.2 開啟程式並輸入

海德漢Klartext格式內的NC程式結構

加工程式由一系列的NC單節所構成。右圖顯示單節的要素。


控制器以遞增順序為工件程式單節編定號碼。

程式的第一個單節是以**BEGIN PGM**來識別程式名稱與使用的量測單位。

後續單節包括下列資訊：

- 工件外型
- 刀具呼叫
- 接近一安全位置
- 進給速率與主軸轉速，以及
- 路徑輪廓、循環程式與其他功能

程式的最後一個單節是以**END PGM**，來識別程式名稱與使用的量測單位。

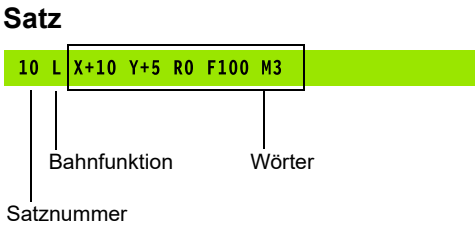

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。在換刀之後靠近移動期間會有碰撞的危險！

► 若需要，編寫一額外安全輔助位置

定義外型：BLK FORM

就在開始新程式之後，要立即定義尚未加工的工件外型。如果您希望在稍後的階段才定義工件外型，請按下**SPEC FCT**鍵、**程式 預設**軟鍵，然後按下**BLK FORM**軟鍵。控制器需要此定義用於圖形模擬。



如果您希望執行程式的圖形測試，只需要定義工件外型！

控制器可圖解許多種外型：

軟鍵	功能
	定義矩形外型
	定義圓柱體外型
	定義任意形狀的旋轉對稱外型

矩形外型

這些立方體的每一邊都必須與X、Y和Z軸平行。此外型由兩個角的點來定義：

- **MIN**點：工件外型的最小X、Y與Z座標，以絕對值輸入。
- **MAX**點：工件外型的最大X、Y與Z座標，以絕對值或增量值來輸入

範例

0 BEGIN PGM NEW MM	程式開始、名稱、量測單位
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	主軸、MIN 點的座標
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX 點的座標
3 END PGM NEW MM	程式結束、名稱、量測單位

圓柱體外型

圓柱體外型由圓筒尺寸來定義：

- X、Y或Z：旋轉軸
- D、R：圓筒的直徑或半徑(含正號)
- L：圓筒的長度(含正號)
- DIST：沿著旋轉軸的位移
- DI、RI：中空圓筒的內側直徑或內側半徑

 **DIST和RI或DI參數為選擇性，不需要程式編輯。**

範例

0 BEGIN PGM NEW MM	程式開始、名稱、量測單位
1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10	主軸、半徑、長度、距離、內徑
2 END PGM NEW MM	程式結束、名稱、量測單位

任意形狀的旋轉對稱外型

在子程式內定義旋轉對稱外型的輪廓。使用X、Y或Z當成旋轉軸。


在工件外型定義當中，請參見輪廓描述：

- DIM_D、DIM-R：旋轉對稱外型的直徑或半徑
- LBL：含輪廓說明的子程式

輪廓說明旋轉軸可包含負值，但是參考軸只能有正值。輪廓必須封閉，即是輪廓開始對應至輪廓結束。

若使用增量式座標定義旋轉對稱外型，則尺寸與直徑程式編輯無關。

 **子程式可指定給予編號、文數字名稱或QS參數。**

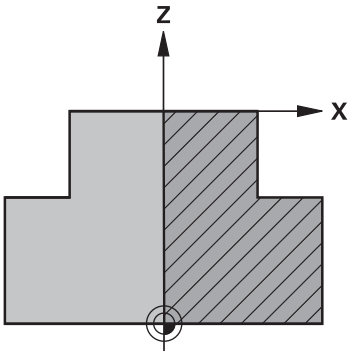

範例

0 BEGIN PGM NEW MM	程式開始、名稱、量測單位
1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1	主軸、解析方式、子程式編號
2 M30	主程式結束
3 LBL 1	子程式開始
4 L X+0 Z+1	輪廓起點
5 L X+50	在主要軸向之正方向內程式編輯
6 L Z-20	
7 L X+70	
8 L Z-100	
9 L X+0	
10 L Z+1	輪廓末端
11 LBL 0	子程式結束
12 END PGM NEW MM	程式結束、名稱、量測單位

建立新NC程式

總是在編寫模式中輸入NC程式。 程式初始編寫的範例：

- 
- ▶ 操作模式： 按下編寫鍵
- 
- ▶ 按下PGM MGT鍵
▶ 控制器開啟檔案管理員。

選擇您要用來儲存新NC程式的目錄：

FILE NAME = NEW.H

- 
- ▶ 輸入新程式名稱
▶ 按下ENT鍵
- 
- ▶ 選擇量測的單位： 按下MM或INCH軟鍵
▶ 控制器會切換畫面配置，並開始對話，以便定義BLK FORM(工件外型)。
- 
- ▶ 選擇矩形工件外型： 按下矩形外型表單的軟鍵

圖形內的工作平面： XY

- 
- ▶ 輸入主軸軸向，例如Z

工件外型定義： 最低

- 
- ▶ 依序輸入MIN點的X、Y、與Z座標，並以ENT鍵來確認每個輸入

工件外型定義： 最大

- 
- ▶ 依序輸入MAX點的X、Y、與Z座標，並以ENT鍵來確認每個輸入


範例

0 BEGIN PGM NEW MM	程式開始、名稱、量測單位
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	主軸、MIN 點的座標
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX 點的座標
3 END PGM NEW MM	程式結束、名稱、量測單位

控制器會自動產生單節號碼、BEGIN與END單節。




如果您不要定義工件外型，請使用DEL鍵取消在工件平面在圖形：XY上的對話。

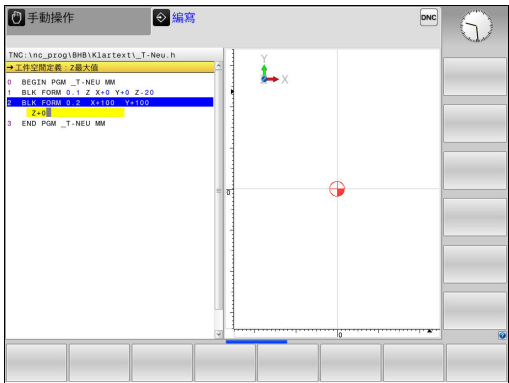

程式編輯工具移動在Klartext內

如果要程式編輯單節，請按下功能鍵來開啟對話。控制器在螢幕標題中會詢問您用來編寫程式所需功能的全部資訊。

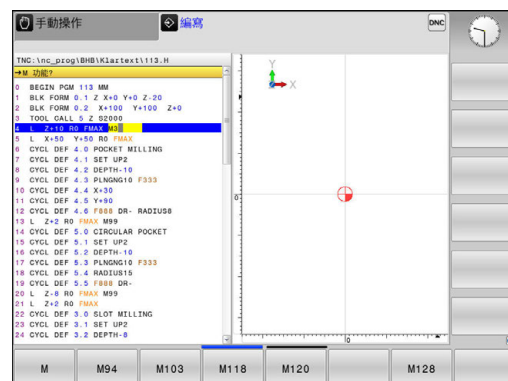

定位單節的範例



► 開啟單節

座標？



► 10 (輸入X軸的目標座標)



► 20 (輸入Y軸的目標座標)



► 用ENT前往下一個問題。

半徑補償：RL/RR/無補償？



► 輸入無半徑補償然後按下ENT鍵進入下一個問題

進給速率 F=? / F MAX = ENT

► 100 (輸入100 mm/min的進給速率給此路徑輪廓)



► 用ENT前往下一個問題。

雜項功能M？

► 3 (進入雜項功能M3 主軸開啟)



► 使用END鍵，控制器終止此對話。

範例

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

可能的進給速率輸入

軟鍵	用來設定進給速率的功能
	快速移動，單節。例外：若在 APPR 單節之前定義， FMAX 對於移動至輔助點也會生效 進一步資訊: "接近與離開連結中的重要位置", 273 頁碼
	移動進給速率會在 TOOL CALL 中自動計算。
	以程式編輯的進給速率移動(量測單位為mm/min或1/10 inch/min)。運用旋轉軸，控制器以度/分鐘編譯進給速率，而不管程式是以mm或inch所撰寫
	定義每次旋轉的進給(單位為mm/1或inch/1)。警告：在以英吋為單位的程式中，FU不能夠結合於M136
	定義了刀刃進給(單位是mm/刀刃或inch/刀刃)。刀刃數目必須定義在 CUT 欄中的刀具表中。

按鍵	對話指引的功能
	忽略對話的問題
	立即結束對話
	放棄對話，並刪除單節

實際位置捕捉

控制器使得您可傳遞目前刀具位置到程式中，例如在以下期間

- 定位單節程式編輯
- 循環程式編輯

為了傳遞正確的位置數值，請依以下程序進行：

- ▶ 放置輸入方塊在單節中您想要插入一位置數值的位置



- ▶ 選擇實際位置捕捉功能
- ▶ 在軟鍵列中，控制器顯示了能夠傳遞位置的那些軸向。



- ▶ 選擇軸
- ▶ 控制器寫入所選出軸向的目前位置到啟動的輸入方塊



在工作平面上，控制器皆會捕捉刀具中心的座標，即使啟動了刀徑補償

控制器考慮到啟動的刀長補償，並皆會捕捉刀具軸內刀尖的座標。

控制器在軸選擇有效時維持軟鍵列，直到再次按下**實際位置捕捉**鍵。即使儲存目前的單節或用路徑功能鍵開啟新單節，此行為仍舊有效。若必須選擇透過軟鍵替代的輸入(例如用於半徑補償)，則控制器關閉用於軸選擇的軟鍵列。

若已啟動**傾斜工作面**功能時，則不允許有**實際位置捕捉**功能。

編輯NC程式



啟動的NC程式已執行時無法編輯。

您在建立或編輯NC程式時，可以用方向鍵或軟鍵，來選擇NC程式內任何想要的行，或單節內的個別文字：

軟鍵/按鍵	功能
	至前一頁
	至下一頁
	至程式的開頭
	至程式的結束
	在畫面上改變目前單節的位置：按下此軟鍵來顯示在目前單節之前被程式編輯的額外NC單節 NC程式完整顯示在螢幕上時無作用
	在畫面上改變目前單節的位置：按下此軟鍵來顯示在目前單節之後被程式編輯的額外NC單節 NC程式完整顯示在螢幕上時無作用
	從某一單節移動到下一單節
	
	選擇單節內的個別文字
	
	為了選擇某個單節，按下 前往 鍵，輸入所想要的單節編號，並使用 ENT 鍵確認。 或是：按下 前往 鍵，輸入單節步階，並按下 N 行軟鍵往上或往下跳躍輸入的行數

軟鍵/按鍵	功能
	■ 將選擇的字元設定為零 ■ 刪除不正確的數字 ■ 刪除(可清除的)錯誤訊息
	刪除選擇的文字
	■ 刪除被選擇的單節 ■ 刪除循環程式與程式區段
	插入您最後編輯或刪除的單節

在任何想要的位置插入單節

- ▶ 選擇您要插入新單節的單節，然後開啟對話

儲存變更

若切換操作模式或選擇檔案管理員，控制器通常會自動儲存變更。若要將變更慎重儲存至程式，請依下述進行：

- ▶ 選擇具備儲存功能的軟鍵列

	▶ 按下儲存軟鍵 ▶ 控制器儲存從上一次儲存程式以來所做的所有變更。

將程式儲存至新檔案

您可用不同的程式名稱儲存目前現用程式的內容，進行方式如下：

- ▶ 選擇具備儲存功能的軟鍵列

	▶ 按下儲存 為軟鍵 ▶ 控制器開啟視窗，讓您輸入目錄以及新的檔案名稱。 ▶ 若需要，使用切換軟鍵選擇所要的目錄 ▶ 輸入檔名 ▶ 用確定軟鍵或ENT鍵確認，或按下取消軟鍵放棄



現在使用**儲存 為**儲存的檔案也透過按下**上一次 檔案**軟鍵在檔案管理當中找到。

復原變更

您可復原從上一次儲存程式以來所做的所有變更，進行方式如下：

- ▶ 選擇具備儲存功能的軟鍵列



- ▶ 按下**取消 變更**軟鍵
- ▶ 控制器開啟可確認或取消此動作的視窗。
- ▶ 用**是**軟鍵確認或用**ENT**鍵取消，或按下**不是**鍵放棄

編輯與插入文字

- ▶ 選擇單節內的文字，並以新文字來覆蓋。文字反白時，會出現對話
- ▶ 如果要接受變更，請按下**結束**鍵

如果您要插入文字，請重複按下水平方向鍵，直到出現所要的對話，接著就能輸入所要的數值。

在不同單節中搜尋相同的文字



- ▶ 選擇單節內的文字：重複按下方向鍵，直到所要的文字反白



- ▶ 以方向鍵來選擇單節
 - 向下鍵：往前搜尋
 - 向上鍵：往後搜尋

在新單節內反白的文字，與您先前選擇的文字相同。



如果在非常長的NC程式中開始搜尋，控制器會顯示進度指示器。若需要，可隨時取消搜尋。

標記、複製、剪下與插入程式區段

控制器提供以下功能，能在NC程式內複製程式區段，或將程式區段複製到另一個NC程式內。


軟鍵	功能
選擇 單節	打開標記功能
取消 選擇	關閉標記功能
切割 單節	剪下標記的單節
插入 單節	插入緩衝記憶體內儲存的單節
複製 單節	複製標記的單節

如果要複製程式區段，請執行如下：

- ▶ 選擇包含有標記功能的軟鍵列
- ▶ 選擇您要複製的區段的第一個單節
- ▶ 標記第一單節：按下**選擇 單節**軟鍵。
- ▶ 控制器將單節以顏色突顯，且顯示**取消 選擇**軟鍵
- ▶ 將反白游標移動到您要複製或剪下的程式區段最後一個單節。
- ▶ 控制器以不同的顏色顯示標記的單節。您隨時可以按下**取消 選擇**軟鍵來結束標記功能。
- ▶ 複製選取的程式區段：按下**複製 單節**軟鍵。剪下選取的程式區段：按下**刪除 區塊**軟鍵。
- ▶ 控制器會儲存選擇的單節。

i 若要將程式區段轉移至另一個NC程式，此時需要在檔案管理員內選擇所要的NC程式。

- ▶ 使用方向鍵，選擇您要在其後插入所複製(剪下)的程式區段的單節
- ▶ 插入已儲存的程式區段：按下**插入 單節**軟鍵
- ▶ 要結束標記功能，請按下**取消 選擇**軟鍵

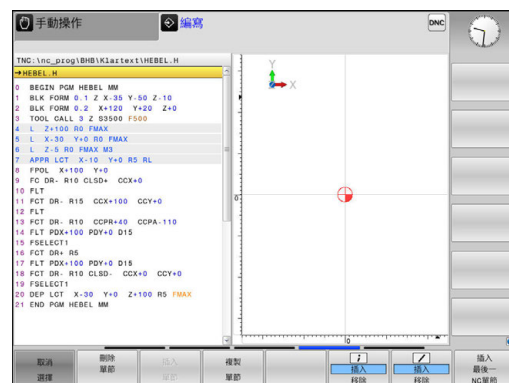


控制器的搜尋功能

控制器的搜尋功能可搜尋一程式內的任何文字，並在需要時可用一新的文字來取代它。

尋找任何文字

尋找	▶ 選擇搜尋功能 ▶ 控制器重疊了搜尋視窗，並在軟鍵列中顯示出可使用的搜尋功能。 ▶ 輸入所要搜尋的文字，例如：刀具 ▶ 選擇往前搜尋或往後搜尋
尋找	▶ 開始搜尋程序 ▶ 控制器移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個單節。
尋找	▶ 重複搜尋程序 ▶ 控制器移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個單節。
結束	▶ 終止搜尋功能：按下結束軟鍵

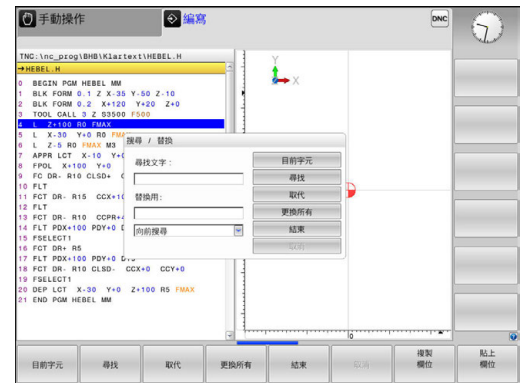

尋找/取代任何文字

注意事項

注意：資料可能遺失！

取代和替換 全部功能覆寫所有發現的語法元件，無確認提示。在執行替換程序之前，控制器不會自動備份原始檔案。因此，NC程式可能遭受不可逆損害。

- ▶ 若需要，在開始替換之前備份NC程式
- ▶ 當使用**取代和替換 全部**時請小心



當程式執行中，**尋找和取代**功能無法用於啟動的NC程式。若防寫保護已啟動，也無法使用此功能。

- ▶ 選擇包含有您想要尋找文字的單節

尋找

- ▶ 選擇搜尋功能
 - > 控制器重疊了搜尋視窗，並在軟鍵列中顯示出可使用的搜尋功能。
- ▶ 按下**目前的字元**軟鍵
- > 控制器載入目前單節的第一個文字。如果需要，可再次按下軟鍵來載入所要文字。

尋找

- ▶ 開始搜尋程序
- > 控制器移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個出現。

取代

- ▶ 為了取代文字，然後移動到下一次文字的出現處，按下**取代**軟鍵。為了取代所有的文字出現，按下**替換 全部**軟鍵。為了略過文字，並移動到它的下一個出現處，按下**尋找**軟鍵。

結束

- ▶ 終止搜尋功能：按下結束軟鍵

4.3 檔案管理：基本

檔案

控制器內的檔案	類型
程式為	
海德漢格式	.H
DIN/ISO格式	.I
相容的程式	
海德漢單元程式	.HU
海德漢輪廓程式	.HC
表格用於	
刀具	.T
換刀器	.TCH
工件原點	.D
點	.PNT
預設	.PR
接觸式探針	.TP
備份檔案	.BAK
相依資料(例如結構項目)	.DEP
可自由定義的表格	.TAB
工作台	.P
文字當成	
ASCII檔案	.A
記錄檔案	.TXT
說明檔案	.CHM
CAD檔案為	
ASCII檔	.DXF .IGES .STEP

在控制器上編寫加工程式時，必須先輸入程式名稱。控制器會將程式作為具有相同名稱的檔案存入內部記憶體。控制器也能把文字與表格做為檔案來儲存。

控制器提供了特殊的檔案管理視窗，讓您輕鬆搜尋及管理您的檔案。您在這個視窗中可以呼叫、複製、重新命名、以及刪除檔案。

您可使用控制器管理並儲存最大**2 GB**的檔案。



根據設定，控制器會在NC程式編輯與儲存之後產生副檔名*.bak的備份檔，這會減少可用的記憶體空間。

檔案名稱

當您將程式、表格、與文字做為檔案來儲存時，控制器會為檔案名稱增加副檔名，以點來分隔，此副檔名代表檔案類型。

檔案名稱	檔案類型
PROG20	.H

控制器上的檔名、磁碟名稱以及目錄名稱必須符合下列標準：The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1，2004 版(POSIX標準)。

以下為可允許的字元：

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_-

以下字元具有特殊意義：

字元	意義
.	檔名內的句點(點)為副檔名分隔碼
\ 和/	目錄分隔碼
:	分隔磁碟名稱與目錄

不要使用任何其他字元。這幫助避免檔案傳輸問題等等，資料表名稱開頭必須為字母。



最長允許路徑長度為255個字元。路徑長度由硬碟字元、目錄名稱與檔名構成，包括副檔名。

進一步資訊: "路徑", 166 頁碼

在控制器上顯示外部產生的檔案

控制器配備許多額外工具，可用來顯示下表內顯示的檔案，某些檔案也可編輯。

檔案類型	類型
PDF檔案	pdf
Excel表格	xls
	csv
網際網路檔案	html
文字檔案	txt
	ini
圖形檔案	bmp
	gif
	jpg
	png

進一步資訊："管理外部檔案類型的額外工具", 179 頁碼

資料備份

海德漢建議定期將新程式以及控制器上產生的檔案備份至PC。

由海德漢所提供的**TNCremo**資料傳輸免費軟體為一種簡單且方便的方法可以來備份儲存在控制器上的資料。

也可從控制器直接備份檔案。 **進一步資訊：**"備份與復原", 108 頁碼

您額外需要一資料媒體，其上儲存了像是PLC程式、機器參數等的所有機器特定的資料。如果必要的話，可以詢問您的工具機製造商請求協助。



請利用時間偶爾刪除任何不需要的檔案，藉此控制器皆可有足夠的硬碟空間留給系統檔案(例如刀具表)。

4.4 使用檔案管理員工作

目錄

為了確保可以輕易找到程式與檔案，建議將內部記憶體分目錄管理，您可將一個目錄劃分成更多下層目錄，這稱為子目錄，您使用`-/+`鍵或`ENT`鍵，就能顯示或隱藏子目錄。

路徑

路徑代表用來儲存檔案的磁碟機、所有目錄與子目錄。使用反斜線`\`分隔個別的名稱。




最長允許路徑長度為255個字元。路徑長度由硬碟字元、目錄名稱與檔名構成，包括副檔名。

範例

在**TNC**磁碟機中建立目錄**AUFTR1**。然後在目錄**AUFTR1**內建立目錄**NCPROG**，接著把加工程式 **PROG1.H**複製到目錄**NCPROG**內。現在加工程式的路徑如下：

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

右圖顯示為具有不同路徑的目錄之範例。

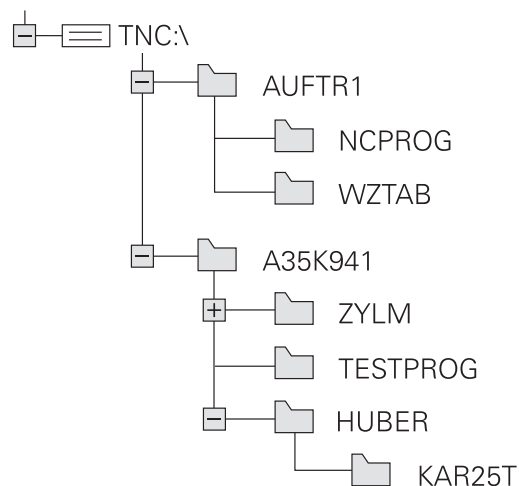

概述：檔案管理員的功能

軟鍵	功能	頁碼
	複製單一檔案	171
	顯示特定的檔案類型	169
	建立新檔	171
	顯示最後 10 個選擇的檔案：	174
	刪除檔案	174
	為檔案加上標籤	176
	重新命名檔案	177
	保護檔案，不被編輯與刪除	178
	取消檔案保護	178
	匯入iTNC 530的刀具表	236
	自訂表格檢視	503
	管理網路磁碟機	191
	選擇編輯器	178
	利用屬性分類檔案	177
	複製目錄	174
	刪除目錄連同所有子目錄	
	更新目錄	
	將目錄重新命名	
	建立新目錄	

呼叫檔案管理員


PGM
MGT

- ▶ 按下**PGM MGT**鍵
- ▶ 控制器會顯示檔案管理視窗(請參考圖面中的預設值，如果控制器顯示出一不同的畫面配置，請按**視窗**軟鍵)。

左邊的較小視窗顯示可用的磁碟機與目錄。磁碟機代表了儲存或傳輸資料的裝置，磁碟機就是控制器的內部記憶體，其他磁碟機是介面(RS232、乙太網路)，可用來例如連接PC。一個目錄的識別方式皆為左方為資料匣符號，而右方為目錄名稱。子目錄顯示在其母目錄右下方。若有子目錄，可使用**-/+**鍵顯示或隱藏。

若目錄樹比畫面還要長，則使用捲軸或連接的滑鼠來導覽。

右邊的較大視窗顯示出選定目錄內儲存的所有檔案。每一檔案會以下列表格來顯示額外的資訊。

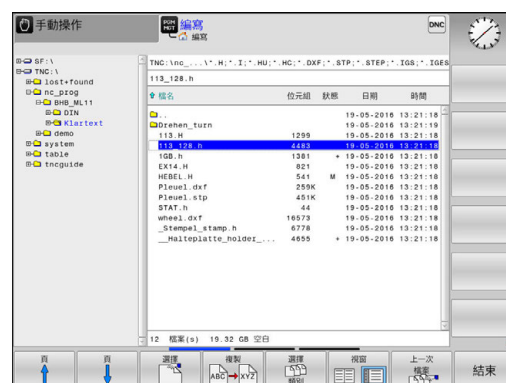

顯示	意義
檔案名稱	檔名與檔案類型
位元組	以位元組顯示檔案大小
狀態	檔案屬性：
E	在 編寫 操作模式內選擇程式
S	在 程式模擬 操作模式內選擇程式
M	在程式執行操作模式內選擇程式
+	程式具有副檔名為DEP並且未顯示的關聯檔案，例如運用於刀具用途測試
	檔案受到保護，不能予以刪除與編輯
	因為正在執行當中，檔案受到保護，不能刪除與編輯
日期	上次編輯檔案的日期
時間	上次編輯檔案的時間



要顯示關聯檔案，請將機器參數**dependentFiles**(編號122101)設定為**手動**。

選擇磁碟機、目錄與檔案



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。

使用連接的滑鼠導覽或使用方向鍵或軟鍵移動游標到螢幕上所要的位置：



- ▶ 將游標由視窗左側移動到右側，以及從右移動到左



- ▶ 使游標在視窗內上下移動



- ▶ 使游標在視窗內上下移動一個頁面



步驟1：選擇磁碟機

- ▶ 將反白游標移動到左邊視窗內所要的磁碟機上



- ▶ 選擇磁碟機：請按下**選擇**軟鍵；或



- ▶ 按下**ENT**鍵

步驟2：選擇目錄

- ▶ 將反白游標移動到左邊視窗內所要的目錄；接著右邊視窗就會自動顯示反白目錄內儲存的所有檔案

步驟3：選擇檔案



- ▶ 按下**選擇 類別**軟鍵



- ▶ 請按下所要檔案類型的軟鍵；或



- ▶ 按下**全部顯示**軟鍵來顯示所有檔案；或



- ▶ 使用萬用字元，例如**4*.h**：顯示以4開頭，而檔案類型是.h的所有檔案

- ▶ 將反白游標移動到右邊視窗內所要的檔案：



- ▶ 請按下**選擇**軟鍵，或



- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 在您呼叫檔案管理員的操作模式中控制器將開啟所選擇的檔案。



 
若在檔案管理中輸入要尋找的檔案之第一字母，游標會自動跳至具有相同字母的第一個程式。

建立新目錄

- ▶ 將左邊視窗內的反白游標移動到您要建立子目錄的目錄上



- ▶ 按下**新的 目錄**軟鍵
- ▶ 輸入目錄名稱
- ▶ 按下**ENT**鍵



- ▶ 按下**確定**軟鍵確認；或是



- ▶ 按下**取消**軟鍵放棄

建立新檔案

 
- ▶ 在左側視窗內選擇要用來建立新檔案的目錄
- ▶ 將游標放在右側視窗內



- ▶ 按下**新 檔案**軟鍵
- ▶ 輸入檔名，含副檔名
- ▶ 按下**ENT**鍵


複製單一檔案

- ▶ 將游標移動到您要複製的檔案




- ▶ 按下**複製**軟鍵來選擇複製功能
- ▶ 控制器開啟突現式視窗。

 複製檔案到當前的目錄



- ▶ 輸入目的地檔案的名稱，
- ▶ 按下**ENT**鍵或**確定**軟鍵
- ▶ 控制器將檔案複製到啟動的目錄，原來的檔案會保留。

 將檔案複製到另一個目錄



- ▶ 按下**目標目錄**軟鍵來在突現式視窗中選擇目標目錄
- ▶ 按下**ENT**鍵或**確定**軟鍵
- ▶ 控制器就會將具有相同檔名的檔案複製到選取的目錄。原來的檔案會保留。



當複製程序已經使用**ENT**鍵或**確定**軟鍵開始進行時，控制器顯示了具有進度指示器的突現式視窗。

將檔案複製到另一個目錄

- ▶ 選擇具有兩個相同大小的視窗的螢幕配置

在右邊視窗內

- ▶ 按下**顯示 樹狀結構**軟鍵
- ▶ 將游標移動到您想要複製檔案所存入的目錄，然後以**ENT**鍵來顯示這個目錄內的檔案

在左邊視窗內

 
- ▶ 按下**顯示 樹狀結構**軟鍵
- ▶ 選擇含有要複製檔案的目錄，並按下**顯示 檔案**軟鍵來顯示檔案



- ▶ 按下「標籤」軟鍵：呼叫檔案標籤功能



- ▶ 按下「標籤」軟鍵：將游標放在要複製與加上標籤的檔案上。視需要，您可以用這種方式，為選定的數個檔案加上標籤



- ▶ 按下「複製」軟鍵：將有標籤的檔案複製到目標目錄內

進一步資訊: "標記檔案", 176 頁碼

如果您已經標示了在左邊視窗與右邊視窗內的檔案，控制器從游標所在的目錄來複製。

覆寫檔案

如果您將檔案複製到具有同名檔案的目錄內，控制器會詢問目標目錄內的檔案是否要被覆蓋：

- ▶ 覆寫所有檔案(已選取**存在檔案欄**)：按下**確定**軟鍵，或
- ▶ 要維持檔案不變動，請按下**取消**軟鍵

若要覆寫受保護的檔案，則選擇**保護檔案欄**或取消處理。

複製表格

將行匯入表格內

要將表格複製到現有表格時，可使用**置換 欄位**軟鍵，覆寫個別行。

先決條件：

- 目標表格必須存在
- 要複製的檔案必須僅含您要取代的行
- 兩表格都必須要有相同的副檔名

注意事項

注意：資料可能遺失！

若使用**置換 欄位**功能，則將覆寫已複製表格所內含目標檔案的所有行，沒有確認提示。在執行替換程序之前，控制器不會自動備份原始檔案。因此，資料表可能遭受不可逆損害。

- ▶ 若需要，在開始替換之前備份資料表
- ▶ 當使用**置換 欄位**時請小心

範例

您以刀具預設器量測了10件新刀具的長度與半徑。接著刀具預設器會產生具有10行(配合10件刀具)的TOOL_Import.T刀具表。

- ▶ 由外部資料媒體複製此表格到任何目錄
- ▶ 使用控制器檔案管理複製在外部建立的表格在既有的TOOL.T表格之上。
- ▶ 控制器會詢問您是否想要覆寫既有的TOOL.T刀具表。
- ▶ 如果您按下**置換 欄位**軟鍵，控制器會完全覆寫現有的TOOL.T刀具表。完成這個複製程序之後，新的TOOL.T表格會包含10行。
- ▶ 或按下**置換 欄位**軟鍵，讓控制器覆寫TOOL.T檔內10行，其它行內的資料並未改變。

從表格擷取行

您可選擇表格內一或多行，並儲存在個別表格內。

- ▶ 從要複製行的地方打開表格
- ▶ 使用方向鍵選擇要複製的第一行
- ▶ 按下**更多功能**軟鍵
- ▶ 按下**標記**軟鍵
- ▶ 若需要，選擇其他行
- ▶ 按下**儲存 為**軟鍵
- ▶ 輸入其中要儲存所選取行的表格之名稱

 
複製目錄

- ▶ 將右邊視窗內的反白移動到您要複製的目錄上
- ▶ 按下**複製**軟鍵
- 控制器開啟用於選擇目標目錄的視窗。
- ▶ 選擇目標目錄並用**ENT**鍵或**確定**軟鍵確認
- 控制器將選取的目錄及其所有子目錄都複製到選取的目標目錄。

選擇最後選擇的這些檔案中的一個



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。




- ▶ 如果要顯示選取的最後十個檔案：按下**上一次 檔案**軟鍵

按下方向鍵來移動游標到您想要選擇的檔案：



 
- ▶ 使游標在視窗內上下移動



- ▶ 若要選擇檔案，請按下**確定**軟鍵；或



- ▶ 按下**ENT**鍵

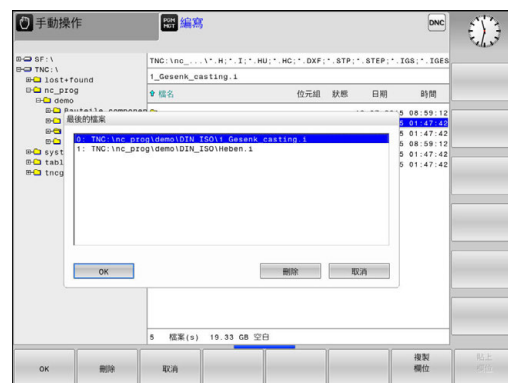

您可使用**複製 欄位**軟鍵複製標記檔案的路徑。稍後可重複使用複製的路徑，例如使用**PGM CALL**鍵呼叫程式時。

刪除檔案

注意事項

注意：資料可能遺失！

刪除功能永久刪除檔案。在檔案刪除之前，控制器不會自動備份檔案，例如送到資源回收桶。此功能會永久刪除檔案。

- ▶ 定期將重要資料備份至外部裝置

- ▶ 將游標移動到您要刪除的檔案



- ▶ 如果要選擇刪除功能，請按下**刪除**軟鍵
- 控制器會詢問您是否真的要刪除檔案。
- ▶ 若要確認刪除，請按下**確定**軟鍵；或
- ▶ 若要放棄刪除，請按下**取消**軟鍵

刪除目錄

注意事項

注意：資料可能遺失！

刪除 全部功能永久刪除目錄中所有檔案。在檔案刪除之前，控制器不會自動備份檔案，例如送到資源回收桶。此功能會永久刪除檔案。

- ▶ 定期將重要資料備份至外部裝置

- ▶ 將游標移動到您要刪除的目錄



- ▶ 如果要選擇刪除功能，請按下**刪除**軟鍵
- > 控制器會詢問您是否真的要刪除目錄以及其所有子目錄和檔案。
- ▶ 若要確認刪除，請按下**確定**軟鍵；或
- ▶ 若要放棄刪除，請按下**取消**軟鍵

標記檔案

軟鍵	標籤功能
	為單一檔案加上標籤
	為目錄內的所有檔案加上標籤
	取消單一檔案的標籤
	取消所有檔案的標籤
	複製所有加上標籤的檔案

某些功能，例如複製或刪除檔案，不僅能用於個別的檔案，也能同時用於數個檔案。如果要為數個檔案加上標籤，請執行如下：

- ▶ 將游標移動到第一個檔案

	▶ 如果要顯示標籤功能，請按下 標記 軟鍵
	▶ 若要標記檔案，請按下 標記 檔案 軟鍵
	▶ 將游標移動到其他檔案
	
	▶ 若要選擇下一個檔案，請按下 標記 檔案 軟鍵。針對要標記的所有檔案重覆此程序。

若要複製已標記的檔案：


	▶ 離開啟動的軟鍵列
	▶ 按下 複製 軟鍵

若要刪除已標記的檔案：

	▶ 離開啟動的軟鍵列
	▶ 按下 刪除 軟鍵

將檔案重新命名

 - ▶ 將游標移動到您要重新命名的檔案



- ▶ 若要選擇重新命名功能，按下**更名**軟鍵
- ▶ 輸入新的檔案名稱，但是不能改變檔案類型
- ▶ 若要重新命名：請按下**確定**軟鍵或**ENT**鍵

排序檔案

- ▶ 選擇您要用來分類檔案的資料夾

 


- ▶ 按下**排序**軟鍵
- ▶ 選擇具有對應顯示條件的軟鍵
 - 分類以 名稱
 - 分類以 大小
 - 分類以 日期
 - 分類以 型式
 - 分類以 狀態
 - 未排序

附加功能

保護檔案 / 取消檔案保護功能

- ▶ 將游標移動到您要保護的檔案



- ▶ 如果要選擇附加功能，請按下**另外的 功能**軟鍵



 
- ▶ 啟用檔案保護：按下**保護**軟鍵。檔案上標記有「受保護」符號



- ▶ 如果要取消檔案保護功能，請按下**無保護**軟鍵

選擇編輯器

- ▶ 將右邊視窗內的游標移動到您要開啟的檔案上



- ▶ 如果要選擇附加功能，請按下**另外的 功能**軟鍵

 


- ▶ 若要選擇編輯器來開啟選取的檔案，請按下**選擇 編輯器**軟鍵
- ▶ 標記所要的編輯器
- ▶ 按下**確定**軟鍵開啟檔案

連接與移除USB儲存裝置

控制器自動偵測具備所支援檔案系統的已連接USB裝置。

- ▶ 若要移除USB裝置，請執行如下：



- ▶ 將游標移動到左側視窗
- ▶ 按下**另外的 功能**軟鍵



- ▶ 移除USB裝置

進一步資訊: "控制器上的USB裝置", 192 頁碼

管理外部檔案類型的額外工具

額外工具可讓您在控制器上顯示或編輯許多外部建立的檔案類型。

檔案類型	說明
PDF檔(pdf)	180 頁碼
Excel試算表(xls、csv)	181 頁碼
網際網路檔案(htm, html)	182 頁碼
ZIP壓縮檔(zip)	184 頁碼
文字檔(ASCII檔，例如txt、ini)	185 頁碼
視頻檔案(ogg、oga、ogv、ogx)	186 頁碼
圖形檔案(bmp、jpg、gif、png)	186 頁碼



副檔名為pdf、xls、zip、bmp、gif、jpg和png的檔案必須以二進位格式從PC傳輸至控制器。若需要，調整TNCremo資料傳輸軟體內的設定(功能表項目 > **Extras** > **Configuration** > **Mode**)。



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

顯示PDF檔

若要直接在控制器上開啟PDF檔，請依下述進行：

PGM
MGT


- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存PDF檔案的目錄
- ▶ 將游標移動到PDF檔案
- ▶ 按下**ENT**鍵
- 控制器使用**PDF檢視器**額外工具在自己的應用程式內開啟PDF檔案。



您可使用按鍵組合ALT+TAB，在開啟PDF檔案時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。



若將滑鼠游標放在按鈕上，會出現簡要工具提示解釋此按鈕的功能。有關如何使用**PDF檢視器**的更多資訊，請參閱**輔助**。

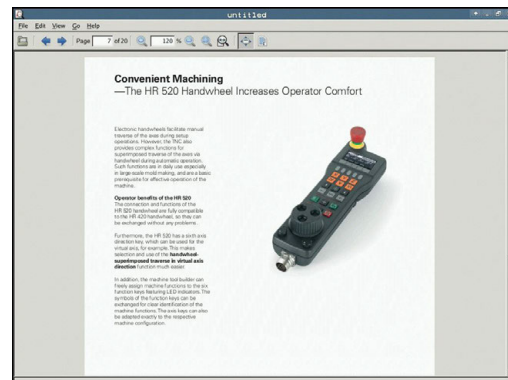

請如下離開**PDF檢視器**：

- ▶ 使用滑鼠選擇**檔案**功能表項目
- ▶ 選擇**關閉**
- 控制器返回檔案管理。

若未使用滑鼠，請如下關閉**PDF檢視器**：



- ▶ 按下切換軟鍵的按鍵
- **PDF檢視器**開啟**檔案**下拉式功能表。



- ▶ 將游標移動到**關閉**功能表項目。



- ▶ 按下**ENT**鍵
- 控制器返回檔案管理。

顯示與編輯Excel檔

請依照下列程序直接在控制器上開啟與編輯副檔名為xls、xlsx或csv的Excel檔：

- ▶  如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存Excel檔案的目錄
- ▶ 將游標移動到Excel檔案
- ▶  按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器使用**Gnumeric**額外工具在自己的應用程式內開啟Excel檔案。

 您可使用按鍵組合ALT+TAB，在開啟Excel檔案時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。

 若將滑鼠游標放在按鈕上，會出現簡要工具提示解釋此按鈕的功能。有關如何使用**Gnumeric**功能的更多資訊，請參閱**輔助**。

請如下離開**Gnumeric**：

- ▶ 使用滑鼠選擇**檔案**功能表項目
- ▶ 選擇**關閉**
- ▶ 控制器返回檔案管理。

若未使用滑鼠，請如下關閉額外**Gnumeric**工具：

- ▶  按下切換軟鍵的按鍵
- ▶ **Gnumeric**額外工具開啟**檔案**下拉式功能表。
- ▶  將游標移動到**關閉**功能表項目
- ▶  按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器返回檔案管理。

顯示網際網路檔案



在控制器上設置並使用沙盒。為了安全與保全因素，總是在沙盒內開啟瀏覽器。

請如下直接在控制器上開啟副檔名為`htm`或`html`的網際網路檔案：

PGM
MGT

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存網際網路檔案的目錄
- ▶ 將游標移動到網際網路檔案
- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器使用額外網路瀏覽器工具在自己的應用程式內開啟網際網路檔案。


ENT



您可使用按鍵組合`ALT+TAB`，在開啟PDF檔案時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。



若將滑鼠游標放在按鈕上，會出現簡要工具提示解釋此按鈕的功能。有關如何使用網路瀏覽器的更多資訊，請參閱**輔助說明**。

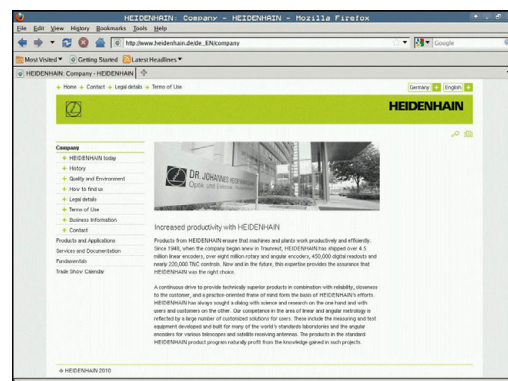

請如下離開網路瀏覽器：

- ▶ 使用滑鼠選擇**檔案**功能表項目
- ▶ 選擇**離開**
- > 控制器返回檔案管理。

若未使用滑鼠，請如下關閉網路瀏覽器：



- ▶ 按下切換軟鍵的按鍵：網路瀏覽器開啟**檔案**下拉式功能表



- ▶ 將游標移動到**離開**功能表項目



- ▶ 按下**ENT**鍵
- > 控制器返回檔案管理。



請勿變更網路瀏覽器版本。
否則SELinux的保全設定將封鎖網路瀏覽器的執行。

使用ZIP壓縮檔

請如下直接在控制器上開啟副檔名為zip的ZIP壓縮檔：

PGM
MGT


- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存壓縮檔的目錄
- ▶ 將游標移動到壓縮檔
- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器使用Xarchiver額外工具在自己的應用程式內開啟壓縮檔。



您可使用按鍵組合ALT+TAB，在開啟壓縮檔時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。



若將滑鼠游標放在按鈕上，會出現簡要工具提示解釋此按鈕的功能。有關如何使用Xarchiver功能的更多資訊，請參閱輔助。

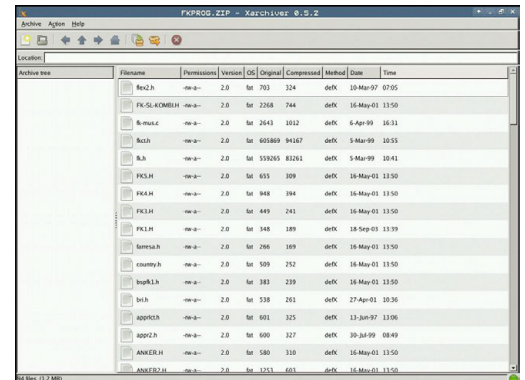

請如下離開Xarchiver：

- ▶ 使用滑鼠選擇**壓縮**功能表項目
- ▶ 選擇**離開**
- ▶ 控制器返回檔案管理。

若未使用滑鼠，請如下關閉Xarchiver：



- ▶ 按下切換軟鍵的按鍵
- ▶ **Xarchiver**開啟**壓縮**下拉式功能表。



- ▶ 將游標移動到**離開**功能表項目

ENT

- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器返回檔案管理。

顯示與編輯文字檔

請使用內部文字編輯器開啟與編輯文字檔(ASCII檔，例如副檔名為txt)。進行方式如下：


- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存文字檔的磁碟與目錄
- ▶ 將游標移動到文字檔
- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器使用內部文字編輯器開啟文字檔。



或者也可用Leafpad額外工具開啟ASCII檔。Leafpad內有類似於Windows的捷徑，讓您可快速編輯文字(CTRL+C、CTRL+V、...)。



您可使用按鍵組合ALT+TAB，在開啟文字檔時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。

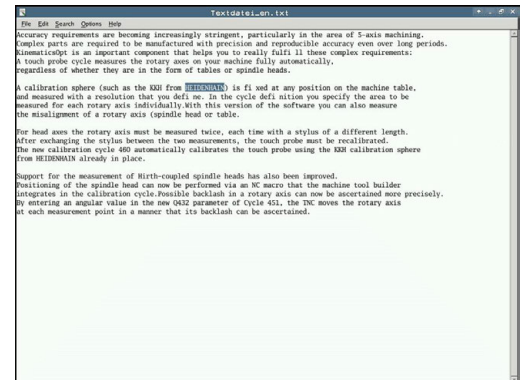

請如下開啟Leafpad：

- ▶ 使用滑鼠從工作列選擇**功能表**海德漢圖示
- ▶ 從下拉式功能表內選擇**刀具**以及**Leafpad**功能表項目

請如下離開Leafpad：

- ▶ 使用滑鼠選擇**檔案**功能表項目
- ▶ 選擇**離開**
- ▶ 控制器返回檔案管理。

顯示視訊檔



此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

請如下直接在控制器上開啟副檔名為ogg、oga、ogv或ogx的視訊檔案：

PGM
MGT

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存視訊檔的目錄
- ▶ 將游標移動到視訊檔

ENT

- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器使用本身的應用程式開啟視訊檔。

顯示圖形檔

請如下直接在控制器上開啟副檔名為bmp、gif、jpg或png的圖形檔：

PGM
MGT

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 選擇儲存圖形檔的目錄
- ▶ 將游標移動到圖形檔

ENT

- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器使用**ristretto**額外工具在自己的應用程式內開啟圖形檔。



您可使用按鍵組合ALT+TAB，在開啟圖形檔時回到控制器使用者介面。另外，也可按一下工作列內的對應符號，切換回控制器的使用者介面。



有關如何使用**ristretto**功能的更多資訊，請參閱**輔助**。



請如下離開**ristretto**：

- ▶ 使用滑鼠選擇**檔案**功能表項目
- ▶ 選擇**離開**
- ▶ 控制器返回檔案管理。

若未使用滑鼠，請如下關閉額外**ristretto**工具：



- ▶ 按下切換軟鍵的按鍵
- ▶ **ristretto**開啟**檔案**下拉式功能表。



- ▶ 將游標移動到**離開**功能表項目

ENT

- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器返回檔案管理。

ITC的額外工具

以下額外工具可讓您將許多設定套用至已連接ITC上的觸控螢幕。

ITC為工業級PC，並未配備記憶媒體，因此本身沒有作業系統，此特色使得ITC和IPC並不相同。

ITC經常搭配大型機器，例如當成實際控制系統的複製品。



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商定義並設置已連接ITC和IPC的顯示與功能。

額外工具	應用
ITC校正	4點校正
ITC手勢	手勢控制的設置
ITC觸控螢幕設置	觸控敏感度選擇



ITC的額外工具只由控制器提供於已連接ITC的工作列內。

ITC校正

運用**ITC校正**額外工具，用手指的實際移動位置來校準滑鼠游標的顯示位置。

在以下情況中建議使用額外**ITC校正**工具來校正：

- 更換觸控螢幕之後
- 改變觸控螢幕位置(由於修改過視角造成平行軸誤差)

校正牽涉到下列步驟：

- ▶ 在控制器內使用工作列啟動刀具
- > ITC顯示校正畫面，在畫面角落上顯示四個觸控點
- ▶ 逐一觸碰顯示的四個觸控點
- > 在完成校正之後，ITC關閉校正畫面

ITC手勢

使用額外**ITC手勢**工具，工具機製造商設置觸控螢幕上的手勢控制。



請參考您的工具機手冊。
只有您的工具機製造商允許才能使用此功能。

ITC觸控螢幕設置

使用額外**ITC觸控螢幕設置**工具，可選擇觸控螢幕的觸控靈敏度。

ITC提供以下選項：

- 正常靈敏度(設置0)
- 高靈敏度(設置1)
- 低靈敏度(設置2)

標準為**正常靈敏度(設置0)**。若發現在此設定下載手套操作設備有困難，請選擇**高靈敏度(設置1)**設定。



若ITC觸控螢幕未防潑水，請選擇**低靈敏度(設置2)**設定，這樣避免ITC將水滴落誤認為觸控。

組態牽涉到下列步驟：

- ▶ 在控制器內使用工作列啟動刀具
- > ITC開啟具備三個選項的突現式視窗
- ▶ 選擇觸控靈敏度
- ▶ 按下**確定**按鈕
- > ITC關閉突現式視窗

資料傳輸至或來自外部資料載體



您將資料傳輸到外部資料媒體之前，必須設定資料介面。
進一步資訊: "設定資料介面", 713 頁碼

PGM
MGT

- 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。



- 選擇資料傳輸的畫面配置：請按**視窗**軟鍵。


使用方向鍵來移動游標到您想要傳輸的檔案：



- 使游標在視窗內上下移動




- 將游標由視窗右側移動到左側，以及從左移動到右

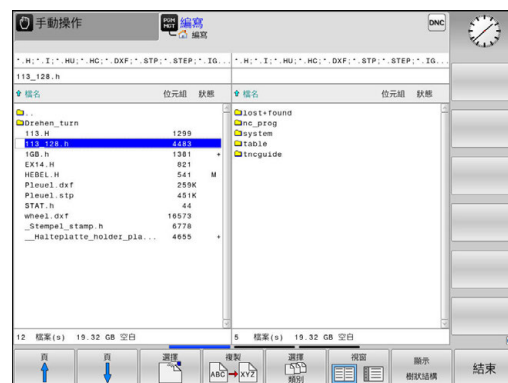

如果您要從控制器複製到外部資料媒體，請將左邊視窗內的游標移動到要傳輸的檔案。

 
如果您要從外部資料媒體複製到控制器，請將右邊視窗內的游標移動到要傳輸的檔案。



- ▶ 選擇另一個磁碟機或目錄：按下**顯示 樹狀結構**軟鍵



 - ▶ 使用方向鍵選擇所要的目錄
- ▶ 選擇所要的檔案：按下**顯示 檔案**軟鍵
- ▶ 使用方向鍵選擇檔案



- ▶ 傳輸單一檔案：按下**複製**軟鍵

- ▶ 以**確定**軟鍵或以**ENT**鍵來確認

- > 控制器會出現一狀態視窗，告知關於複製進度的資訊；或



- ▶ 停止傳輸：按下**視窗**軟鍵
- > 控制器再次顯示標準檔案管理員視窗。

控制器位於網路內

- 透過在安全網路內運行工具機，來保護您的資料以及控制器。
- 使用乙太網路卡將控制器連線至網路。
進一步資訊: "乙太網路界面", 719 頁碼
控制器記錄網路操作期間發生的任何錯誤訊息。


如果控制器已連接網路，左目錄視窗顯示其他磁碟機。如果您擁有相對應的權限，上述所有功能 (選擇磁碟機、複製檔案等) 也適用於網路磁碟機。

連接與中斷網路磁碟機

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下**PGM MGT**鍵
- ▶ 選擇網路設定值：按下**網路**軟鍵(在軟鍵第二列)

▶ 如果要管理網路磁碟機：按**定義 網路 連結**軟鍵。
➢ 控制器在視窗內顯示可以存取的網路磁碟機。
▶ 您使用下列軟鍵，能定義每一磁碟機的連接。

軟鍵	功能
連線	建立網路連線。如果已連線，控制器會標記 安裝欄 。
分割	結束網路連線
自動	每當控制器的電源打開時，就會自動建立網路連線。如果自動建立連線，控制器將 自動 欄打勾。
新增	設定新網路連線
移除	刪除現有的網路連線
複製	複製網路連線
編輯	編輯網路連線
清除	刪除狀態視窗

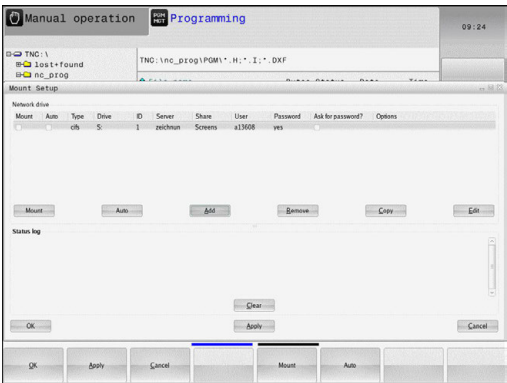

控制器上的USB裝置



USB連接埠只用於檔案傳輸以及備份。在編輯或執行NC程式之前，請儲存至控制器的硬碟。這幫助避免重複的資料維護，並且避免程式執行期間資料傳輸所造成的潛在問題。

自控制器備份資料或是將資料載入到控制器上，若使用USB裝置皆非常容易。控制器支援以下的USB單節裝置：

- 具有FAT/VFAT檔案系統之軟碟機
- 具有FAT/VFAT檔案系統之記憶棒
- 具有FAT/VFAT檔案系統之硬碟機
- 具有Joliet (ISO 9660)檔案系統之光碟機

控制器在連接時即自動地偵測這些種類的USB裝置。控制器並不支援具有其它檔案系統(如NTFS)之USB裝置。控制器顯示**USB**：當連接到這種裝置時，顯示**TNC並不支援裝置**錯誤訊息。



若連接USB資料媒體時顯示錯誤訊息，請檢查SELinux保全軟體內的設定。

進一步資訊: "SELinux安全軟體", 105 頁碼

當使用USB集線器時，若控制器顯示**USB：TNC並不支援裝置**錯誤訊息，則忽略並使用**CE**鍵確認該訊息。

若控制器一再無法正確偵測具備FAT/VFAT檔案系統的USB裝置，請連接另一個裝置來檢查連接埠。若這樣沒有問題，請使用運作正常的裝置。

使用USB裝置



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商可指派永久名稱給USB裝置。

USB裝置在目錄樹中係出現為獨立的磁碟機，所以您可使用在先前章節中描述的檔案管理功能。

若在檔案管理中將較大檔案傳輸至USB磁碟機，控制器顯示對話**USB裝置上的寫入權限**，直到檔案傳輸完成。使用**隱藏**軟鍵關閉對話，並且在背景當中繼續檔案傳輸。控制器顯示警告，直到檔案傳輸完成。

移除USB裝置

- ▶ 若要移除USB裝置，請執行如下：

另外的
功能

- ▶ 將游標移動到左側視窗
- ▶ 按下**另外的 功能**軟鍵



- ▶ 移除USB裝置

5

程式編輯輔助

5.1 螢幕鍵盤

若使用控制器的整合版時(沒有字母鍵盤)，則使用螢幕鍵盤或透過USB連接埠連接的PC鍵盤輸入字母與特殊字元。



使用螢幕鍵盤輸入文字

- ▶ 若要輸入字母時，例如程式名稱或目錄名稱，請使用螢幕鍵盤按下**GOTO**鍵。
- 控制器開啟一個視窗，其中用對應字母指派顯示控制器的數字輸入欄位。
- ▶ 您可重複按下個別按鍵將游標移動至所要的字元
- ▶ 在您輸入下一個字元之前，請等待控制器將選取的字元傳輸至輸入欄位
- ▶ 使用**確定**軟鍵將文字載入開啟的對話欄位內

使用**abc/ABC**軟鍵選擇大小寫。若您的工具機製造商已經定義其他特殊字元，您可使用**特殊的 特性**軟鍵呼叫並插入。使用**退一格**軟鍵刪除個別字元。

5.2 增加註解

應用


您可以在NC程式內加上註解，以便說明NC程式步驟或注意事項。



控制器用不同方式顯示長註解，取決於機器參數lineBreak (編號105404)。將註解行包覆起來或顯示>>符號來指示額外內容。

註解單節內最後一個字元不得為任何波紋符號(~)。

可用不同方式新增註解。

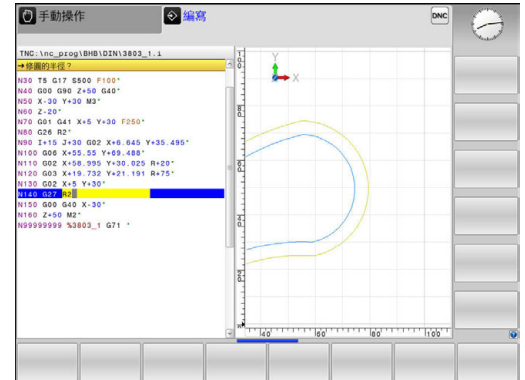

在程式編輯時輸入註解

- ▶ 輸入資料給NC單節
- ▶ 按下字母鍵盤上的分號鍵：
- > 控制器會顯示對話提示Comment?
- ▶ 輸入註解
- ▶ 按下END軟鍵結束NC程式

在輸入程式後插入註解

- ▶ 選擇要新增註解的NC單節
- ▶ 使用右方向鍵選擇NC單節內的最後一個字：
- ▶ 按下字母鍵盤上的分號鍵：
- > 控制器會顯示對話提示Comment?
- ▶ 輸入註解
- ▶ 按下END軟鍵結束NC程式

在獨立的單節內輸入註解

- ▶ 選擇您要在其後插入註解的NC單節
- ▶ 以字母鍵盤上的分號鍵;來啟始程式編輯的對話
- ▶ 輸入您的註解，並按下END鍵來結束NC單節

註解現有的NC單節

請如下將現有NC單節改變為註解：

- ▶ 選擇要註解的NC單節



- ▶ 按下**插入註解**軟鍵

另外：

- ▶ 按下字母鍵盤上的<鍵
- > 控制器在單節開頭上插入分號;。
- ▶ 按下END鍵

變更用於NC單節的註解

請如下將已註解的NC單節改變為啟動NC單節：

- ▶ 選擇想要改變的註解單節



- ▶ 按下**移除註解**軟鍵

另外：

- ▶ 按下字母鍵盤上的> 鍵
- ▶ 控制器移除單節開頭上的分號;。
- ▶ 按下**END**鍵

編輯註解的功能

軟鍵	功能
	跳躍到註解的開始
	跳躍到註解的結束
	跳躍到一字元的開始。使用空格來分隔字元
	跳躍到一字元的結束。使用空格來分隔字元
	在貼上與覆寫模式之間切換

5.3 自由編輯NC程式

特定語法元件，像是LN單節，無法藉由使用可用鍵或軟鍵直接輸入NC編輯器內。

為了避免使用外部文字編輯器，控制器提供以下可能性：

- 使用控制器內建的文字編輯器自由語法輸入
- 使用NC編輯器內的?自由語法輸入

使用控制器內建的文字編輯器自由語法輸入

請如下改將語法新增至現有的NC程式：

	▶ 按下PGM MGT鍵 > 控制器開啟檔案管理員。
	▶ 按下另外的 功能軟鍵
	▶ 按下選擇 編輯器軟鍵 > 控制器開啟選擇視窗。
	▶ 選擇文字編輯器選項 ▶ 用確定確認選擇 ▶ 新增所要的語法

 控制器不會檢查文字編輯器內的語法。完成時檢查NC編輯器內的輸入。

使用NC編輯器內的?自由語法輸入

 若要使用此功能，將需要透過USB連接的鍵盤。

請如下改將語法新增至現有、開啟的NC程式：

	▶ 輸入? > 控制器開啟新NC單節。
	
	▶ 新增所要的語法 ▶ 使用END確認輸入

 確認之後，控制器檢查語法。錯誤將產生**錯誤**單節。

5.4 NC程式的畫面

語法標示


控制器根據涵義以許多顏色顯示語法元件，使用顏色標示可讓程式更清楚易讀。

語法元件的顏色標示

使用	顏色
標準顏色	黑色
顯示註解	綠色
顯示數值	藍色
顯示單節編號	紫色
顯示FMAX	橙色
顯示進給速率	棕色

捲軸

您可使用滑鼠，透過程式視窗右邊上的捲軸來移動畫面內容。此外，捲軸的大小與位置表示程式長度與游標位置。

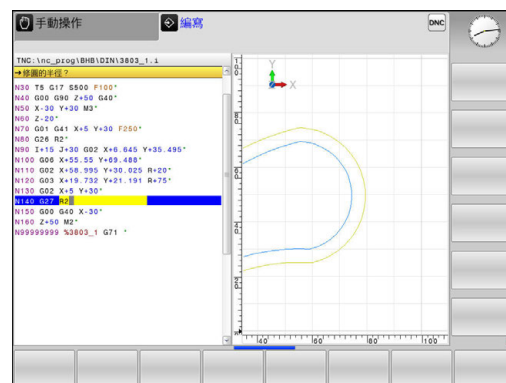

5.5 結構化程式

定義與應用

控制器提供在結構化單節中註解加工程式的可能性。結構化單節為最多252個字元的文字，其做為後續程式行的註解或標題。

藉助於適當的結構化單節，您能夠用清楚及綜合的方式組織冗長及複雜的程式。

此功能在當您想要在稍後改變程式時特別方便。結構化單節可以插入到加工程式的任何地方。

結構單節亦可顯示在一獨立的視窗，並依需要進行編輯或加入。為此使用適當的畫面配置。


控制器以獨立的檔案管理插入的結構項目(副檔名：.SEC.DEF)。此可在程式結構視窗中加速導引。

程式 + 選擇畫面配置在以下操作模式下會選擇：

- 程式執行,單節執行
- 程式執行,自動執行
- 編寫

顯示程式結構視窗/改變啟動視窗

- ▶ 顯示結構視窗：針對此畫面配置，按下 **程式 + 結構** 軟鍵
- ▶ 改變現用視窗：按下 **改變 視窗** 軟鍵

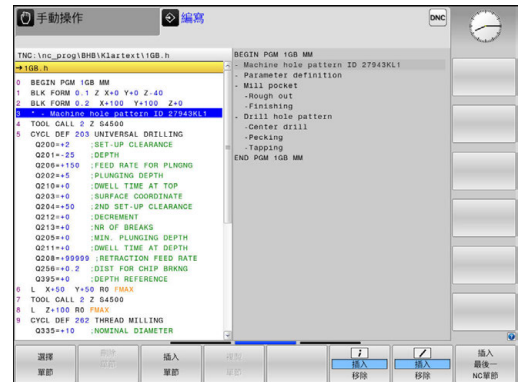

在程式視窗內插入一結構單節

- ▶ 選擇在其後要插入結構化單節之單節



- ▶ 按下**SPEC FCT**鍵



- ▶ 按下**程式 規劃 輔助**軟鍵



- ▶ 按下**插入 區段**軟鍵
- ▶ 輸入結構化文字



- ▶ 如果需要的話，使用軟鍵來改變結構深度



您也可用按鍵組合**Shift + 8**插入結構單節。

在程式結構視窗中選擇單節

如果您一個單節一個單節的捲動過程式結構視窗，控制器在同時即自動地移動在程式視窗中相對應的NC單節。依此方式，您可快速地略過大的程式段落。


5.6 計算機

操作

控制器具有整合計算機，其提供基本的數學功能。

- ▶ 使用**CALC**鍵可以顯示與隱藏計算機
- ▶ 選擇算術功能：計算機透過軟鍵或字母鍵盤以簡短指令來操作

計算功能	捷徑(軟鍵)
加法運算	+
減法運算	-
乘法運算	*
除法運算	/
具有圓括號的計算	()
圓弧餘弦函數	ARC
正弦函數	SIN
餘弦函數	COS
正切函數	TAN
值的次方	X^Y
平方根	SQRT
倒數	1/x
圓周率(3.14159265359)	PI
將值新增至緩衝記憶體	M+
將值儲存至緩衝記憶體	MS
從緩衝記憶體中喚回	MR
刪除緩衝記憶體內容	MC
自然對數	LN
對數	LOG
指數函數	e^x
檢查代數符號	SGN
形成絕對值	ABS

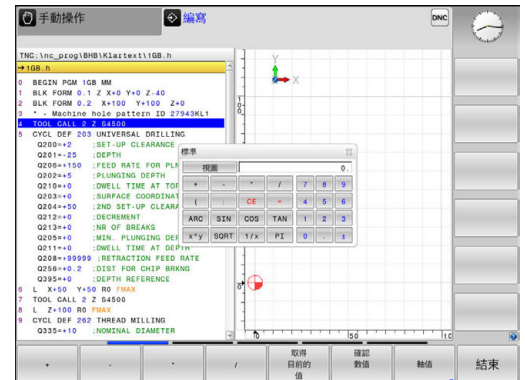

計算功能	捷徑(軟鍵)
捨去小數位	INT
捨去小數點前的位數	FRAC
模數運算子	MOD
選擇檢視	檢視
刪除數值	CE
量測單位	公釐或英吋
以弧度顯示角度值(標準：徑度角度)	RAD
選擇數值的顯示模式	DEC (十進位)或HEX (十六進位)

將計算出的數值傳輸到程式

- ▶ 使用方向鍵選擇所計算數值所要傳輸的字元
- ▶ 按下**CALC**鍵重疊線上計算機，並執行所想要的計算
- ▶ 按下**確認 數值**軟鍵
- > 控制器將數值傳輸至開啟的輸入欄位並關閉計算機。



您也可從NC程式將值傳輸給計算機，按下**取得目前的值**軟鍵或**GOTO**鍵時，控制器會將啟動的輸入欄位內之值傳輸至計算機。

計算機即使操作模式變更後仍然生效。按下**END**軟鍵關閉計算機。

口袋計算機內的功能

軟鍵	功能
軸值	將個別軸位置的標稱或參考值載入計算機
取得目前的值	將來自開啟的輸入欄位之數值載入計算機
確認數值	將來自計算機欄位之數值載入開啟的輸入欄位
複製欄位	複製來自計算機的數值
貼上欄位	將複製的數值插入計算機
切削資料計算機	開啟切削資料計算機

 您也可用鍵盤上的方向鍵移動計算機，若有連接滑鼠，也可用滑鼠定位計算機。

5.7 切削資料計算機

應用

使用切削資料計算機可計算加工處理的主軸轉速及進給速率，然後將計算值載入NC程式內已經開啟的進給速率或主軸轉速對話方塊。若要開啟切削資料計算機，請按下**切削資料計算機**軟鍵。控制器顯示軟鍵，若您

- 開啟線上計算機(按下**CALC**軟鍵)
- 開啟對話欄位，以便在**TOOL CALL**單節內輸入主軸轉速
- 開啟對話欄位，以便在定位單節或循環程式內輸入進給速率
- 在手動模式內輸入進給速率(按下**F**軟鍵)
- 在手動模式內輸入主軸轉速(按下**S**軟鍵)

切削資料計算機根據計算主軸轉速或進給速率，顯示不同的輸入欄位：

主軸轉速計算視窗：


程式碼字體	意義
R:	刀徑(mm)
VC:	切削速度(m/min)
S=	主軸轉速結果(rev/min)

進給速率計算視窗：

程式碼字體	意義
S:	主軸轉速 (rpm)
Z:	刀刃數(n)
FZ:	每一刀刃進給速率(mm/刃)
FU:	每轉進給量(mm/1)
F=	進給速率結果(mm/min)



透過按下**F AUTO**軟鍵，進給速率可從**TOOL CALL**單節傳輸至後續移動單節和循環程式。若稍後必須變更進給速率，則只需要調整**TOOL CALL**單節內的進給速率值。

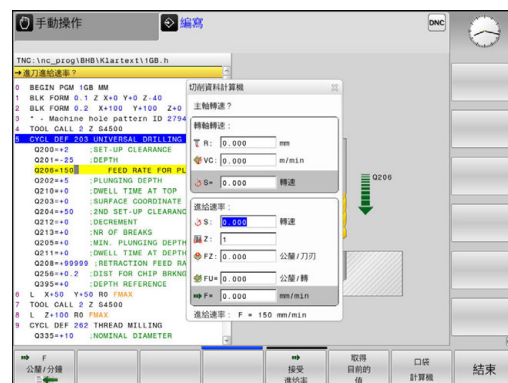

切削資料計算機內的功能：


軟鍵	功能
	將來自切削資料計算機表單的主軸轉速載入開啟的對話欄位內。
	將來自切削資料計算機表單的進給速率載入開啟的對話欄位內。
	將來自切削資料計算機表單的切削速度載入開啟的對話欄位內。
	將來自切削資料計算機表單的每刃進給量載入開啟的對話欄位內。
	將來自切削資料計算機表單的每轉進給量載入開啟的對話欄位內。
	將刀徑載入切削資料計算機表單
	將來自開啟的對話欄位之主軸轉速載入切削資料計算機表單
	將來自開啟的對話欄位之進給速率載入切削資料計算機表單
	將來自開啟的對話欄位之每轉進給量載入切削資料計算機表單
	將來自開啟的對話欄位之每刃進給量載入切削資料計算機表單
	將來自開啟的對話欄位之值載入切削資料計算機表單
	切至口袋計算機
	往箭頭方向移動切削資料計算機
	在切削資料計算機內使用英吋值
	關閉切削資料計算機

5.8 程式編輯圖形

啟動與關閉編寫圖形


您在編寫NC程式時，可使控制器產生程式編輯之輪廓的2-D鉛筆軌跡圖形。

 - ▶ 按下**畫面配置**鍵
- ▶ 按下**程式 + 圖形**軟鍵
- > 控制器將NC程式顯示在左邊，圖形顯示在右邊。



- ▶ 將**自動 繪圖**軟鍵設定為**開啟**
- ▶ 您正在輸入程式行的同時，控制器會在畫面右半邊的圖形視窗內產生每一邊寫的移動。

如果您不要在程式編輯期間讓控制器產生圖形，請將**自動 繪圖**軟鍵設定為**關閉**。

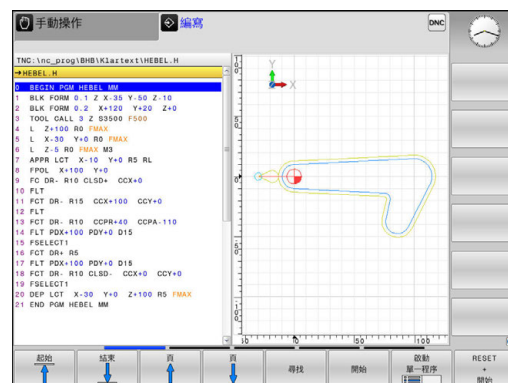

若**自動 繪圖**設定為**開啟**，則當建立2-D鉛筆軌跡圖形時，控制器忽略以下問題：

- 程式段落重複
- 跳躍指令
- 雜項功能，例如M2或M30
- 循環程式呼叫
- 刀具上鎖的警示

因此，在輪廓編寫期間只使用自動繪圖。

若重新開啟程式或按下**重置 + 開始**軟鍵，則控制器重設刀具資料。

控制器在程式編輯圖內使用多種顏色：

- **藍色**：獨一指定的輪廓元件
- **紫色**：尚未獨一指定的輪廓元件，仍舊可由例如RND來修改
- **淡藍色**：鑽孔與螺紋
- **橙色**：刀具中心點路徑
- **紅色**：快速移動

進一步資訊: "FK程式編輯圖形", 300 頁碼

對現有程式產生圖形

- 使用方向鍵來選擇您希望產生圖形的單節，或按下「前往」並輸入所要的單節編號



- 重設先前啟動的刀具資料並產生圖形：按下**重置 + 開始**軟鍵

附加功能：

軟鍵	功能
	重設先前啟動的刀具資料。產生程式編輯圖形
	產生程式編輯圖形單節方式
	產生完整的圖形，或在 重置 + 開始 之後完成
	停止程式編輯圖形。只有在控制器產生程式編輯圖形時，才會出現這個軟鍵
	選擇檢視 ■ 平面圖 ■ 正面圖 ■ 頁面檢視
	顯示或隱藏刀具路徑
	顯示或隱藏快速移動中的刀具路徑

單節編號顯示ON/OFF



- ▶ 轉換軟鍵列



- ▶ 為了顯示單節編號：設定**顯示 省略 單節編號**軟鍵成為**顯示**
- ▶ 若要隱藏單節編號：設定**顯示 省略 單節編號**軟鍵成為**省略**

清除圖形



- ▶ 轉換軟鍵列



- ▶ 清除圖形：按下**清除 圖形**軟鍵

顯示格線



- ▶ 偏移軟鍵列



- ▶ 顯示格線：按下**顯示格線**軟鍵

局部放大或縮小

您可選擇圖形顯示

► 偏移軟鍵列


以下為可使用的功能：

軟鍵	功能
	位移區段
	
	
	
	縮小區段
	放大區段
	重設區段

使用**重置 毛胚 外型**軟鍵，就能恢復原來的部分。

您亦可使用滑鼠改變圖形顯示。 以下為可使用的功能：

- 若要位移顯示的模型，請按住滑鼠中鍵或滾輪並移動滑鼠。若同時按下shift鍵，則只能垂直或水平位移模型。
- 若要放大特定區域，請按住滑鼠左鍵來標記一個縮放區域。在放開滑鼠左鍵之後，控制器放大定義的區域。
- 若要快速放大或縮小任意區域，請向前或向後轉動滑鼠滾輪。

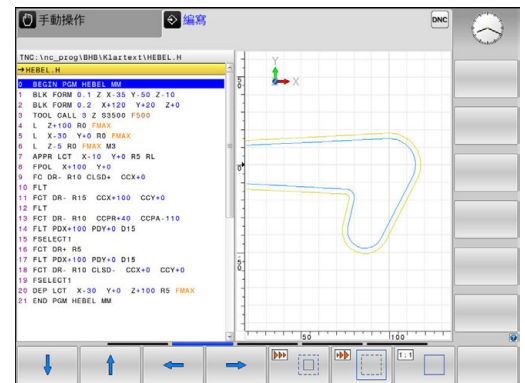

5.9 錯誤訊息

錯誤顯示

例如在下列情況下，控制器顯示錯誤訊息。

- 資料輸入錯誤
- NC程式內邏輯錯誤
- 無法加工的輪廓元件
- 接觸式探針錯誤使用

當發生錯誤，控制器會以紅色顯示在標題內。



控制器針對不同錯誤等級使用不同顏色：

- 紅色表示錯誤
- 黃色表示警告
- 綠色表示注意
- 藍色表示資訊

縮寫表單內會顯示長並多行的錯誤訊息。所有疑似錯誤的完整資訊都顯示在錯誤視窗內。

控制器將錯誤訊息顯示在標題上，直到錯誤清除或遭優先權更高的錯誤所取代(較高錯誤等級)。總是顯示短暫出現的資訊。

所指示的NC單節或前一NC單節內的錯誤所造成內含NC單節編號的錯誤訊息。

若發生罕見的**處理器檢查錯誤**，控制器會自動開啟錯誤視窗，您無法修正這種錯誤。請關閉系統並重新啟動控制器。

開啟錯誤視窗

ERR

- ▶ 請按下**ERR**鍵
- > 控制器開啟錯誤視窗並顯示累積的所有錯誤訊息。

關閉錯誤視窗

結束

- ▶ 請按下**END**軟鍵；或


ERR

- ▶ 請按下**ERR**鍵
- > 控制器關閉錯誤視窗。

詳細的錯誤訊息

控制器顯示錯誤的可能原因以及解決問題的建議：

- ▶ 開啟錯誤視窗
 - ▶ 錯誤原因以及修正動作之資訊：將游標放置在錯誤訊息上並按下**更多 資訊**軟鍵
 - ▶ 控制器開啟具有錯誤原因以及修正措施資訊的視窗。
 - ▶ 剩餘資訊：請再次按下**更多 資訊**軟鍵

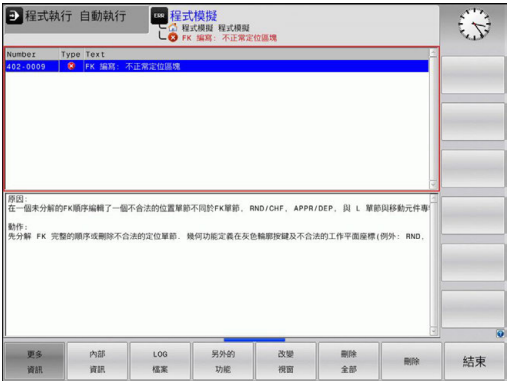

內部 資訊軟鍵

內部 資訊軟鍵提供錯誤訊息上的資訊。只有需要維修時才需要此資訊。

- ▶ 開啟錯誤視窗
 - ▶ 有關錯誤訊息的詳細資訊：將游標放置在錯誤訊息上並按下**內部 資訊**軟鍵
 - ▶ 控制器開啟具有關於錯誤的內部資訊的視窗
 - ▶ 若要離開「詳細資訊」，請再次按下**內部 資訊**軟鍵



濾波器軟鍵

濾波器軟鍵可過濾出連續列出的一致警告。

- ▶ 開啟錯誤視窗
 - ▶ 按下**另外的 功能**軟鍵
 - ▶ 按下**濾波器**軟鍵，控制器過濾出一致的警告
 - ▶ 離開濾波器：按下**返回**軟鍵



清除錯誤

清除錯誤視窗以外的錯誤

-  ► 清除標題內的錯誤/訊息：按下**CE**鍵



在某些情況下，因為**CE**鍵用於其他功能，所以無法使用此鍵清除錯誤。

清除錯誤

- 開啟錯誤視窗



- 清除個別錯誤：將游標放置在錯誤訊息上並按下**刪除**軟鍵。



- 清除所有錯誤訊息：按下**刪除 全部**軟鍵。



若未修正錯誤原因，則無法清除錯誤訊息。在此例中，錯誤訊息仍舊留在視窗內。

錯誤日誌

控制器將發生的錯誤與重要事件(例如系統啟動)儲存在錯誤日誌內。錯誤日誌的容量有所限制。若日誌已滿，則控制器會使用第二個檔案。若此檔案也滿了，則會刪除第一錯誤日誌並再次寫入，若需要，請從**目前 檔案**切換成**先前 檔案**來查看歷史記錄。

- 開啟錯誤視窗。



 
- 按下**LOG 檔案**軟鍵



- 開啟錯誤記錄檔案：按下**錯誤記錄**軟鍵



- 若需要，設定先前的錯誤日誌：按下**先前 檔案**軟鍵



- 若需要，設定目前的錯誤日誌：按下**目前 檔案**軟鍵

最舊的記錄位於記錄檔案的開頭，而最新的記錄則在末端。

按鍵敲擊日誌

控制器將每個按鍵敲擊與重要事件(例如系統啟動)儲存在按鍵敲擊日誌內。按鍵敲擊日誌的容量有所限制。若按鍵敲擊日誌已滿，則控制器會切換至第二按鍵敲擊日誌。若此檔案也滿了，則會刪除第一按鍵敲擊日誌並再次寫入，若需要，請從**目前 檔案**切換成**先前 檔案**來查看輸入歷史記錄。

	▶ 按下 LOG 檔案 軟鍵
	▶ 開啟按鍵敲擊記錄檔案：按下 按鍵 LOG 軟鍵
	▶ 若需要，設定先前的按鍵敲擊日誌：按下 先前 檔案 軟鍵
	▶ 若需要，設定目前的按鍵敲擊日誌：按下 目前 檔案 軟鍵

控制器將操作期間按下的每個按鍵動作都儲存在按鍵敲擊日誌內。最舊的記錄位於開頭，而最新的記錄則在檔案末端。

觀看日誌的按鍵與軟鍵之概述

軟鍵/按鍵	功能
	前往按鍵敲擊日誌的開頭
	前往按鍵敲擊日誌的結尾
	找尋文字
	當前的按鍵敲擊日誌
	前一個按鍵敲擊日誌
	向上/向下一行
	
	返回主功能表

資訊文字

在發生像是按下不允許的按鍵或輸入超出有效範圍的值這些錯誤操作時，控制器會在標題內顯示資訊文字，告知操作錯誤。控制器會在下次有效輸入時清除此資訊文字。

儲存維修檔案

若需要，您可儲存控制器目前的狀態，並且可讓維修技師進行評估。維修檔案群組已儲存(錯誤與按鍵敲擊記錄，以及內含有關工具機與加工目前狀態的資訊之其他檔案)。

 
若您用相同檔名重複**儲存 服務 檔案**功能，則會覆寫前一次儲存的維修資料檔案群組。因此當下一次執行該功能時，請使用其他檔名。

儲存維修檔案

- ▶ 開啟錯誤視窗



- ▶ 按下**LOG 檔案**軟鍵



- ▶ 按下**儲存 服務 檔案**軟鍵
- ▶ 控制器開啟一突現式視窗，讓您輸入維修檔案的檔名或完整路徑。



- ▶ 儲存維修檔案：按下**確定**軟鍵

 
呼叫TNCguide說明系統

您可透過軟鍵呼叫控制器的說明系統。輔助說明系統立刻地會顯示出您按下「**輔助說明**」軟鍵時所接收到的相同錯誤解釋。



請參考您的工具機手冊。

如果您的機器製造商亦提供說明系統，控制器會顯示一額外的**機械製造商(OEM)**軟鍵，藉以可以呼叫此獨立的說明系統。在此可以對於所關心的錯誤訊息可以找到進一步更為詳細的資訊。



- ▶ 呼叫海德漢錯誤訊息之說明



- ▶ 如果可以的話請呼叫海德漢工具機專屬錯誤訊息之說明

5.10 TNCguide文字啟動輔助說明系統

應用



在您可使用TNCguide之前，需要從海德漢首頁下載輔助說明檔

進一步資訊: "下載目前的說明檔", 220 頁碼

TNCguide文字啟動輔助說明系統內含格式為HTML之使用者文件。TNCguide係使用**輔助說明鍵**呼叫，控制器時常立即顯示所呼叫之輔助說明(文字啟動呼叫)之狀況所特定的資訊。即使您正在編輯NC單節並按下**輔助說明鍵**，還是會將您帶往文件內說明對應功能的正確地點。



控制器嘗試採用所選用做為對話式語言的語言來啟用TNCguide。如果無法取得所需語言的版本時，控制器自動開啟英文版本。


以下的使用者文件為TNCguide內有提供者：

- 對話程式編輯使用者手冊(BHBKlartext.chm)
- ISO使用手冊(BHBIso.chm)
- 循環程式編輯使用手冊(BHBtchprobe.chm)
- 所有錯誤訊息的表列 (errors.chm)

此外，main.chm "book"檔案可以一起提供，包含所有既有.chm檔案之內容。



做為一選擇，您的工具機製造商可以將特定機器之文件嵌入在TNCguide當中。然後這些文件即在main.chm 檔案中呈現為一獨立的文件。

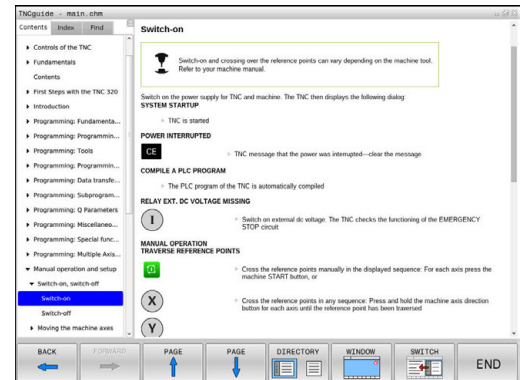

使用TNCguide工作

呼叫TNCguide

有數種方法可以啟動TNCguide：

- ▶ 按下**說明鍵**。
- ▶ 事先點選位在螢幕右下方之說明符號，然後點選適當的軟鍵
- ▶ 透過檔案管理開啟說明檔(CHM檔)。控制器可開啟任何.chm檔案，即使其並非儲存在控制器的內部記憶體上




在Windows編寫工作站上，TNCguide在內部定義的標準瀏覽器內開啟。

對於許多軟鍵，有一種文字啟動呼叫可以讓您直接進入到軟鍵功能的說明。此功能需要使用滑鼠。進行方式如下：

- ▶ 選擇包含所想要之軟鍵的軟鍵列
- ▶ 使用滑鼠點選控制器在軟鍵列正上方所顯示的說明符號。
- ▶ 滑鼠指向器即轉變為一問號。
- ▶ 移動問號到您需要解釋的軟鍵上
- ▶ 控制器即開啟TNCguide。若選取的軟鍵並無登錄點，則控制器開啟文件檔案main.chm。您可使用完整文字搜尋或使用導覽來搜尋所要的解釋。

即使您正在編輯NC單節，還是可取得文字啟動輔助說明：

- ▶ 選擇任何NC單節
- ▶ 選擇所要的文字
- ▶ 按下**說明鍵**。
- ▶ 控制器開啟輔助說明系統，並顯示啟動功能的說明。這不適用於工具機製造商所提供的雜項功能或循環程式。

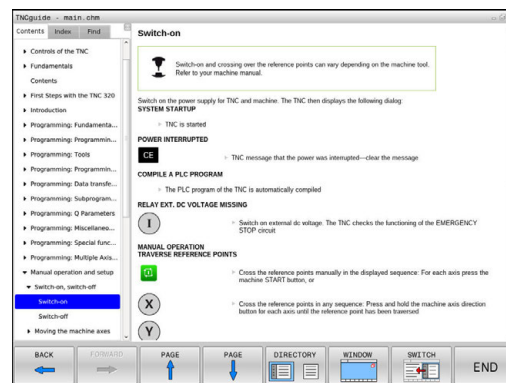

在TNCguide中的導引

最容易的方式是使用滑鼠在TNCguide中導引。內容表格會出現在螢幕的左側。藉由點選向右指向的三角形，即可開啟次級段落，並點選個別的登錄項來開啟個別的頁面。其與Windows Explorer以相同的方式操作。

鏈結的文字位置(交互參照)以藍色顯示成有底線。點選該鏈結即可開啟相關的頁面。

當然您亦可透過按鍵與軟鍵來操作TNCguide。以下表格包含相對應按鍵功能之概述。

軟鍵	功能
	如果左方的內容表格啟動時：選擇其上方或下方的項目：
	如果右方的文字視窗啟動時：如果文字或圖形無法完全顯示時即向下或向上移動頁面
	- 如果左方的內容表格啟動時：打開內容表格 - 如果右方的文字視窗啟動時：無功能
	- 如果左方的內容表格啟動時：關閉內容表格 - 如果右方的文字視窗啟動時：無功能
	- 如果左方的內容表格啟動時：使用游標按鍵顯示所選擇的頁面 - 如果右方的文字視窗啟動時：如果游標位在一鏈結上，跳到所鏈結的頁面。
	- 如果左方的內容表格啟動時：切換內容表格的顯示，主題索引的顯示與全文字搜尋功能之間的分頁，並切換到螢幕的右半邊 - 如果右方的文字視窗啟動時：跳回到左方的視窗
	如果左方的內容表格啟動時：選擇其上方或下方的項目：
	如果右方的文字視窗啟動時：跳到下一個鏈結
	選擇最後顯示的頁面
	如果您已經使用 選擇頁面最後顯示 功能時即前進頁面
	向上移動一個頁面
	向下移動一個頁面

軟鍵	功能
	顯示或隱藏內容表格
	於全螢幕顯示及簡化顯示之間切換。利用簡化的顯示，您可看到一些控制器視窗的其餘部份
	焦點會在控制器應用之內部切換，使得在當開啟了TNCguide時可以操作控制器。如果啟動全螢幕，控制器自改變焦點之前自動的縮小視窗大小
	退出TNCguide

主題索引

在主題索引中(索引標籤)列出手冊中最重要主題。您可用滑鼠或方向鍵直接選擇。


左側為啟動。



- ▶ 選擇索引標籤
- ▶ 使用方向鍵或滑鼠選擇所要的關鍵字

另外：

- ▶ 輸入一些字元
- ▶ 控制器同步該主題索引而產生一個表列，讓您可以更為容易地找到該主題。
- ▶ 使用ENT鍵來呼叫所選擇關鍵字上的資訊

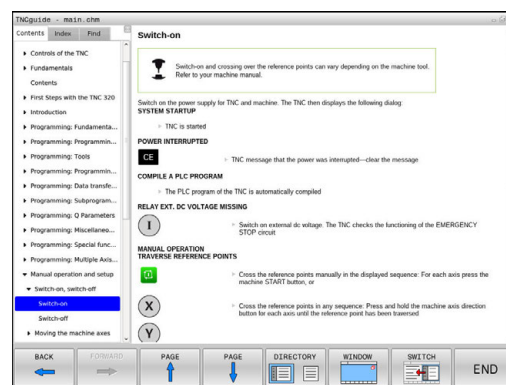

全文字搜尋

在**尋找**標籤中，您可搜尋整個TNCguide中一特定字元。
左側為啟動。



- ▶ 選擇**尋找**標籤
- ▶ 啟動**尋找**：輸入欄位
- ▶ 輸入搜尋字元
- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器列出所有包含該字元的來源。
- ▶ 使用方向鍵導覽至想要的來源
- ▶ 按下**ENT**鍵來進入所選擇的來源



全文字搜尋僅對單一字元有用。

如果啟動**只在標題搜尋**功能，則控制器僅搜尋標題，並會忽略內文。若要啟動該功能，請使用滑鼠或選擇該功能，然後按下空白鍵確認。

下載目前的說明檔

您將可在海德漢首頁當中找到控制器軟體的輔助說明檔案，其位於：

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

請如下導覽至合適的說明檔案：

- ▶ TNC控制器
- ▶ 系列，例如 TNC 600
- ▶ 所要的NC軟體編號，例如 TNC 620(81760x-04)
- ▶ 從**TNCguide**線上說明表中選擇所要的語言版本
- ▶ 下載ZIP檔案
- ▶ 解壓縮ZIP檔案
- ▶ 將解壓縮的CHM檔案移動到**TNC:\tncguide\en**目錄，或到控制器上個別的語言子目錄



當使用TNCremo將.chm檔案傳輸到控制器，請選擇二進位模式用於具備**.chm**副檔名的檔案。

語言	TNC目錄
德文	TNC:\tncguide\de
英文	TNC:\tncguide\en
捷克文	TNC:\tncguide\cs
法文	TNC:\tncguide\fr
義大利文	TNC:\tncguide\it
西班牙文	TNC:\tncguide\es
葡萄牙文	TNC:\tncguide\pt
瑞典文	TNC:\tncguide\sv
丹麥文	TNC:\tncguide\da
芬蘭文	TNC:\tncguide\fi
荷蘭文	TNC:\tncguide\nl
波蘭文	TNC:\tncguide\pl
匈牙利文	TNC:\tncguide\hu
俄文	TNC:\tncguide\ru
簡體中文	TNC:\tncguide\zh
繁體中文	TNC:\tncguide\zh-tw
斯洛維尼亞文	TNC:\tncguide\sl
挪威文	TNC:\tncguide\no
斯洛伐克文	TNC:\tncguide\sk
韓文	TNC:\tncguide\kr
土耳其文	TNC:\tncguide\tr
羅馬尼亞文	TNC:\tncguide\ro


6

刀具

6.1 輸入刀具的相關資料

進給速率 F

進給速率**F**是刀具中心點移動的速度。個別軸的最大進給速率可能不同，並以機械參數來設定。

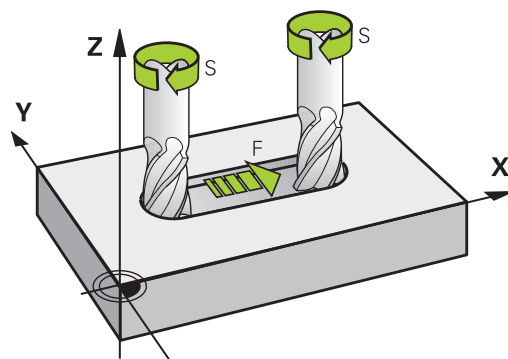

輸入

您可在**TOOL CALL**單節及每一個定位單節中輸入進給速率。

進一步資訊: "以路徑功能鍵來建立NC單節", 268 頁碼

在公釐程式中，您可以mm/min為單位輸入進給速率**F**，而在英吋程式中，為了解析度的原因，其單位為1/10 inch/min。另外，使用對應的軟鍵，也可定義進給速率，單位每轉公釐(mm/1) **FU**或每齒公釐(mm/tooth) **FZ**。

快速移動

如果您希望設定快速移動，可輸入**F MAX**。如果要輸入**FMAX**，請在控制器的螢幕顯示**FEED RATE F = ?**這個對話詢問時，按下**ENT**鍵或**FMAX**軟鍵。



為了以快速行進移動您的機器，您亦可程式編輯相對應的數值，例如**F30000**。不像是**FMAX**，此快速行進不僅在個別單節中維持有效，也要在所有單節中有效，直到您程式編輯了一個新的進給速率。

有效期間

以數值形態輸入的進給速率將持續有效，直到執行到進給速率不同的單節為止。**FMAX**只在有其程式編輯的單節內有效。執行具有**FMAX**的單節之後，進給速率就會恢復以數值形態輸入的最後一個進給速率。

在程式執行時變更

您可以在執行程式期間，以進給速率電位計**F**來調整進給速率。

進給速率電位計降低程式編輯的進給速率，不再使用控制器計算的進給速率。

主軸轉速 S

主軸轉速S以每分鐘旋轉次數(rpm)為單位，輸入**TOOL CALL**單節(刀具呼叫)。此外，您亦可定義切削速率Vc，單位是每分鐘公尺(m/min)。

程式編輯的變更

在NC程式中，您可以在下列的情形下輸入主軸轉速，來改變**TOOL CALL**單節內的主軸轉速：



- ▶ 程式編輯刀具呼叫：按下「**刀具呼叫**」按鍵
- ▶ 以**NO ENT**鍵，來忽略**Tool number ?**這個對話問題
- ▶ 以**NO ENT**鍵，來忽略**Working spindle axis X/Y/Z ?**這個對話問題
- ▶ 針對 **主軸轉速 S = ?**，這個對話問題，輸入新的主軸轉速，並以 **結束** 鍵來確認，或經由**VC** 軟鍵輸入切削速率來切換。



若已經將準備插入刀具的數量輸入**TOOL CALL**單節內而並未指定刀具軸，則只有主軸轉速將改變。

若刀具軸已經輸入**TOOL CALL**單節內，則在已經定義替換刀具之下，控制器將插入替換刀具。

在程式執行時變更


您可在程式執行期間，以主軸轉速電位計S來調整主軸轉速。

6.2 刀具資料

刀具補償的需求

您通常依據路徑輪廓在工件圖內的尺寸，來程式編輯座標。如果要使控制器能計算刀具中心路徑，亦即刀具補償，您也要輸入所使用每一刀具的長度與半徑。

刀具資料可以用**TOOL DEF**直接輸入加工程式內，或個別輸入刀具表格內。您在刀具表格內，也能輸入特定刀具的追加資料。控制器在執行加工程式時，會參考所有刀具輸入的資料。

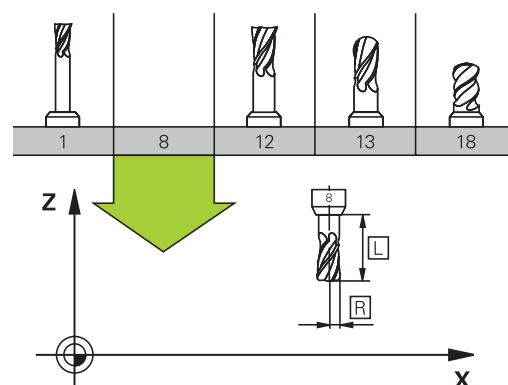

刀號・刀名

每一刀具都由介於0與32767之間的號碼來辨識，若您使用刀具表，也可輸入每個刀具的刀名。刀名最多可有 32 個字元。



允許的特殊字元：# \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


儲存時，控制器會自動將小寫字母替換成對應的大寫字母。

不允許的字元：<Leerzeichen> ! " ' () * + ; , < = > ? [/] ^ ` { } ~

刀號 0 自動定義為 0 號刀，長度 $L=0$ ，半徑 $R=0$ 。在刀具表格中，刀具 T0 也應以 $L=0$ 與 $R=0$ 來定義。

刀長 L

您應該根據刀具參考點輸入刀長 L 當成絕對值，整個刀長對控制器為基本元素，以便執行牽涉到多軸加工的許多功能。

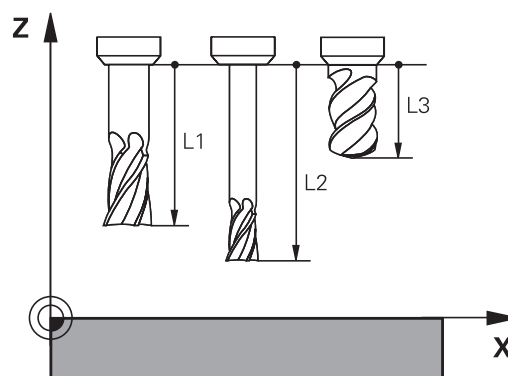

刀徑 R

您可以直接輸入刀徑 R。

刀長與刀徑的誤差值


誤差值為刀具之刀長與刀徑的偏差值。

正的誤差值表示刀具尺寸過大 (DL 、 $DR > 0$)。如果正在程式編輯可容許誤差的加工資料，請在**TOOL CALL**內輸入過大數值。

負的誤差值表示刀具尺寸小 (DL 、 $DR < 0$)。在刀具表格中輸入較小數值當作磨耗量。

誤差值通常以數值形態輸入。在**TOOL CALL**單節中，您也能將數值指定為 Q 參數。

輸入範圍：您可以輸入最大 ± 99.999 mm 的誤差值。

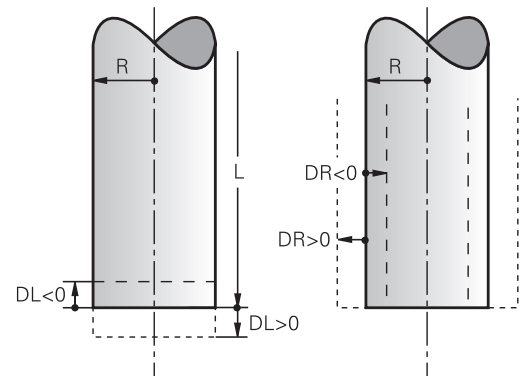

與刀具表之誤差值會影響到清除模擬的圖形化表示。
與**TOOL CALL**單節的誤差值並不會在模擬期間改變刀具所表示出的大小。不過，程式編輯的誤差值會在模擬時將刀具移動預定值。



與**TOOL CALL**單節的誤差值會依據選擇性機器參數 **progToolCallDL** (編號124501) 影響位置顯示。

將刀具資料輸入NC程式內



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商決定**TOOL DEF**功能的功能範圍。

特定刀具的號碼、長度與半徑是在加工程式的**TOOL DEF**單節內定義：

► 選擇刀具定義：按下「**刀具定義**」按鍵

TOOL DEF

- **刀具號碼**：每一刀具都有獨一無二的刀號
- **刀長**：刀長的補償值
- **刀徑**：刀徑的補償值



在程式化對話中，您可藉由按下所想要的軸向軟鍵而將刀長與刀徑直接轉換成為輸入線。

範例

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

將刀具資料輸入表格

您在刀具表格內最多可以定義及儲存 32 767 把刀具，以及刀具資料。請參閱本章稍後的編輯功能。

在下列狀況下，您必須使用刀具表格：

- 您希望使用索引的刀具，例如步進式鑽孔，使用一個以上的刀長補償值時
進一步資訊: "索引的刀具", 229 頁碼
- 您的工具機具有自動換刀裝置時
- 要用加工循環程式22，
進一步資訊：循環程式編輯使用手冊
- 要使用循環程式251至254，請參閱
進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

注意事項

注意：資料可能遺失！

刪除來自刀具表的行0將摧毀刀具表的結構。結果，上鎖的刀具可能不再辨識為已上鎖，因此替換刀具的搜尋也將無作用。重新插入行0並無法解決問題。原始刀具表將永久受損！

- ▶ 復原刀具表
 - 新增新行0至失效的刀具表
 - 複製失效的刀具表(例如toolcopy.t)
 - 刪除失效的刀具表(目前的tool.t)
 - 複製已複製的刀具表(toolcopy.t)當成tool.t
 - 刪除已複製的刀具表(toolcopy.t)
- ▶ 聯繫海德漢服務機構(NC服務專線)



所有表格名稱必須以字母開始。建立與管理額外資料表時請謹記在心。

您可用**畫面配置**鍵選擇資料表畫面。您亦可在清單檢視與表單檢視之間切換。

其他設定，像是**隱藏/分類/欄**，可在檔案開啟之後製作。

索引的刀具

步階鑽頭、T槽銑切刀、邊銑切刀以及一般而言需要多次輸入刀長與刀徑資料的所有刀具，都無法在刀具表的單一行內完整定義。資料表的每一行都允許定義一個刀長與一個刀徑。

為了指派多個補償資料至一刀具(多刀具表行)，新增一已索引的刀具編號(像是 **T 5.1**)至現有刀具定義(**T 5**)。如此資料表的每一額外行都包括原始刀具編號、句點以及索引(從1至9遞增)。原始刀具表行內含最長刀長；後續資料表行內的刀長以和刀把點的距離遞減顯示。

請如下建立一已索引的刀具編號(資料表行)：



- ▶ 開啟刀具表
- ▶ 按下**Insert Line**軟鍵
- > 控制器開啟**Insert Line**突現式視窗
- ▶ 在**新行的號碼** = 輸入欄位內，輸入要新增的行號
- ▶ 將原始刀號輸入**刀號**輸入欄位內
- ▶ 以**確定**確認
- > 控制器新增額外行至刀具表

快速搜尋刀名：

若**編輯**軟健設定至**關閉**，則可搜尋刀名。進行方式如下：

- ▶ 輸入刀名的前幾個字元，例如**MI**
- ▶ 控制器顯示已經輸入文字的對話框並跳至第一個吻合。
- ▶ 輸入更多字元來縮小搜尋結果，例如**MILL**
- ▶ 若控制器無法找到所輸入搜尋字串的任何更多吻合，則可按下最後輸入的字元(例如**L**)跳至吻合之間，如同使用方向鍵。

快速搜尋也可用於**TOOL CALL**單節內的刀具選擇。

刀具表格：標準的刀具資料

縮寫	輸入	對話
T	加工程式中呼叫的刀號(例如5，索引刀號：5.2)	-
NAME	加工程式中呼叫的刀名(最多32字元，全部大寫，無空格)	刀具名稱？
L	刀長 L	刀具長度？
R	刀徑 R	刀具半徑？
R2	環面切削的刀徑R2(僅適用於3-D半徑補償，或球面或環面切削的加工操作的圖形顯示)	刀具半徑 2？
DL	刀長 L 的誤差值	刀具長度過長？
DR	刀徑 R 的誤差值	刀具半徑過大？
DR2	刀徑 R2 的誤差值	刀徑過尺寸 2？
TL	設定刀具鎖定(TL為Tool(刀具)Locked(已上鎖))	刀具鎖住？是=ENT/否=NOENT
RT	替換刀具數量 – 若可用 – 當成替換刀具(RT：用於R替換T刀具) 空白欄位或輸入0表示並未定義替換刀具。	替換刀具？
TIME1	以分鐘表示最長的刀具壽命，這項功能依據個別的工具機而有不同。您的機械手冊會提供更多資訊	最長刀具壽命？
TIME2	刀具在刀具呼叫期間以分鐘表示的最長壽命：如果目前的刀齡到達或超過這個數值，控制器就會在下一個 TOOL CALL 插入更換刀具(若已指定刀具軸)	TOOL CALL 最長刀具壽命？
CUR_TIME	以分鐘表示刀具已經使用的時間：控制器自動地計算目前刀具壽命(CUR_TIME：為CURrent(目前)TIME(時間))可對使用過的刀具輸入開始值	目前刀具已使用時間？
TYPE	刀具類型：按下 ENT 鍵編輯該欄位。 GOTO 鍵開啟選擇刀具類型的視窗(在刀具管理當中，按下 選擇 軟健來開啟突現式視窗)。您可指派刀具類型來指定顯示過濾器設定，如此表格內只可看見選取的類型	刀具 形式？
DOC	刀具的註解(最多32個字元)	刀具描述
PLC	要送到 PLC 的刀具的資訊	PLC 狀態？
LCUTS	循環程式22、233、256、257所用刀具的刀刃長	所用刀具的刀刃長？
ANGLE	在循環程式 22 與 208 內往復進刀切削時最大的進刀角度	最大切入角度？
NMAX	限制此刀具的主軸速率。透過電位計可監視所程式編輯的數值(錯誤訊息)以及轉軸速率增加。功能關閉：輸入-。 輸入範圍：0至+999999，若未啟動功能：輸入-	最高轉速 [rpm]

縮寫	輸入	對話
LIFTOFF	控制器是否必須在—NC停止時在正刀具軸向上退回刀具而避免在輪廓上留下停留標記的定義。如果定義為Y，控制器即從輪廓縮回刀具，假定已經啟動M148。 進一步資訊: "在NC停止時自動從輪廓縮回刀具： M148", 469 頁碼	撤回允許? 是=ENT/ 否=NOENT
TP_NO	參照接觸式探針表內的接觸式探針數量	接觸式探針數量
T-ANGLE	刀具的點角度。係由中心定位循環 (循環程式 240) 所使用，藉以由直徑輸入計算中心定位深度	點角度
PITCH	刀具的螺距。用於攻牙循環程式(循環程式206、循環程式207和循環程式209)。正代數符號代表右手螺紋。	刀具螺距?
LAST_USE	透過TOOL CALL最後插入刀具的日期與時間	最後刀具呼叫的日期/時間
PTYP	在刀套表中用於評估的刀具種類 功能由工具機製造商來定義。請參考您的工具機手冊。	刀具型式供刀套表嗎?
ACC	啟動或關閉個別刀具的主動避震控制(479 頁碼)。 輸入範圍： N(未啟動)和Y(啟動)	ACC啟動? 是=ENT/否=NOENT
座標配置	按下選擇軟鍵顯示刀具台車座標結構配置(在刀具管理當中，按下選擇軟鍵)，並按下確定軟鍵確認檔名與路徑，請參閱 進一步資訊: "分配加上參數的刀具台車", 478 頁碼	刀具台車座標結構配置
OVRTIME	以分鐘表示超過刀具壽命的時間 進一步資訊: "超過的刀具壽命", 245 頁碼 功能由工具機製造商來定義。請參考您的工具機手冊。	刀具壽命屆滿

刀具表格：刀具自動量測所需要的刀具資料



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可定義對於CUT為0的刀具是否將R-OFFS偏移列入考慮。

縮寫	輸入	對話
CUT	刀刃數目 (最大99刀刃)	齒數?
LTOL	對於磨耗偵測之刀具長度L的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗的允許公差：長度?
RTOL	對於磨耗偵測之刀具半徑R的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗的允許公差：半徑?
R2TOL	對於磨耗偵測之刀具半徑R2的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗誤差：半徑2?
DIRECT	在旋轉期間測量刀具之刀具切削方向	切削方向? M4=ENT/ M3=NOENT
R-OFFS	刀長量測：探針中心與刀具中心之間的刀具偏移。預設值：未輸入值 (偏移 = 刀具半徑)	刀具補償：半徑?
L-OFFS	刀徑量測：除了探針上表面與刀具下表面之間的offsetToolAxis以外之刀具偏移。預設值：0	刀具補償：長度?
LBREAK	對於斷損偵測之刀具長度L的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍：0 至 3.2767 mm	斷損的允許誤差：長度?
RBREAK	對於斷損偵測之刀具半徑R的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	斷損的允許誤差：半徑?



用於調整自動刀具量測循環程式的說明，
進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

編輯刀具表

在執行加工程式期間使用的刀具表格指定為TOOL.T，並且必須儲存在TNC:\table目錄內。

 
用於存檔或用於程式模擬的其他刀具表格，則具有不同的檔名，而副檔名都是".T"。依照預設值，針對**程式模擬**和**編寫模式**，控制器也使用TOOL.T刀具表。在**程式模擬**模式內，按下**刀具表**軟鍵來進行編輯。

如果要開啟刀具表格 TOOL.T：

- ▶ 選擇任何工具機操作模式



- ▶ 選擇刀具表：按下**刀具表**軟鍵



- ▶ 將**編輯**軟鍵設定為**ON**



若編輯刀具表，則會鎖定選取的刀具。若在使用的NC程式當中需要此刀具，則控制器顯示下列訊息：**刀具表已鎖定**。

若已建立新刀具，長度與半徑欄仍舊空白，直到手動填入。若嘗試插入這種新建立的刀具，控制器會放棄插入並將顯示錯誤訊息。這表示無法插入尚無法取得外型資料的刀具。

請如下使用鍵盤或已連接的滑鼠來導覽與編輯：

- 方向鍵：從一個單元移動到下一單元
- ENT鍵：跳至下一個單元；使用選擇欄位：開啟選擇對話
- 用滑鼠按一下單元：移動至該單元
- 在單元上按兩下：將游標置於該單元內；使用選擇欄位：開啟選擇對話

軟鍵	刀具表的編輯功能
	選擇表格開頭
	選擇表格結尾
	選擇表格內的上一頁
	選擇表格內的下一頁
	找尋文字或數字
	前往行的開頭
	前往行的節尾
	複製啟動的欄位
	插入複製的欄位

軟鍵	刀具表的編輯功能
	增加輸入行之數目(刀具)到表格的結尾
	插入具有可定義刀具號碼的行
	刪除目前的行(刀具)
	根據欄的內容分類刀具
	從突現式視窗選擇可能的輸入
	重設該值
	將游標放在目前的單元上

只顯示特定刀具類型(過濾器設定)

- ▶ 按下**工作台 過濾器**軟鍵
- ▶ 透過軟鍵選擇所想要的刀具類型
- ▶ 控制器只顯示所選類型的刀具。
- ▶ 取消過濾器：按下**全部顯示**軟鍵



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商會改造過濾器功能的特徵以符合您的機器之需求。

軟鍵	刀具表的過濾器功能
	選擇過濾器功能
	取消過濾器設定並顯示所有刀具
	使用預設過濾器
	顯示刀具表內所有鑽頭
	顯示刀具表內所有切刀
	顯示刀具表內所有攻牙/螺紋切刀
	顯示刀具表內所有接觸式探針

隱藏或分類刀具表欄

您可依照需求調整刀具表的配置，不要顯示的欄可簡單隱藏：

- ▶ 按下**隱藏/ 分類/ 欄**軟鍵
- ▶ 使用方向鍵選擇適當欄名
- ▶ 按下**隱藏 欄**軟鍵，從表格檢視中移除此欄

您亦可在表內修改欄的順序：

- ▶ 您亦可在表內使用**之前移動：對話**，修改欄的順序。**顯示的欄**：內反白的輸入會移動到此欄的前面

使用連接的滑鼠或控制器鍵盤來瀏覽表單。使用控制器鍵盤瀏覽：



- ▶ 按下瀏覽鍵前往輸入欄位，
- ▶ 使用方向鍵在輸入欄位內瀏覽。
- ▶ 若要開啟下拉式功能表，請按下**GOTO**鍵。



使用**固定欄號**功能，可決定控制器將多少欄(0 -3)固定在左邊畫面邊緣。若您瀏覽表格右邊，這些欄也會顯示。

開啟任何其他刀具表

- ▶ 選擇**編寫**操作模式



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下PGM MGT鍵
- ▶ 選擇檔案或輸入新的檔案名稱。以**ENT**鍵或**選擇**軟鍵確認輸入

您已經開啟刀具表格時，可以使用方向鍵或軟鍵，將游標移動到表格內的所要位置，來編輯刀具資料。您可以覆寫所儲存的數值，或在任何位置輸入新的數值，

進一步資訊: "編輯刀具表", 233 頁碼

離開任何其他刀具表

- ▶ 呼叫檔案管理者，並選擇一不同種類的檔案，例如一NC程式

匯入刀具表



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商可調整**調整 NC PGM / 表格**功能。

工具機製造商可定義更新規則，使其可例如從資料表以及 NC 程式中自動移除元音變音。

若從iTNC 530匯出刀具表並匯入TNC 620，則在使用刀具表之前必須調整格式與內容。使用**調整 NC PGM / 表格**功能，就可很方便地在TNC 620上調整刀具表。控制器將已匯入刀具表的內容轉換成對於TNC 620有效的格式，並且將變更儲存至選取的檔案。

依據此程序：

- ▶ 將iTNC 530的刀具表儲存至TNC:\table目錄



 
- ▶ 選擇**編寫**操作模式



- ▶ 按下**PGM MGT**鍵



- ▶ 將游標移動到您要匯入的刀具表



- ▶ 按下**另外的 功能**軟鍵



- ▶ 按下**調整 NC PGM / 表格**軟鍵
- ▶ 控制器會詢問您是否想要覆寫已選取的刀具表。
- ▶ 按下**取消**軟鍵
- ▶ 另外：請按下**確定**軟鍵覆寫

- ▶ 開啟已轉換的表格並檢查其內容
- > 刀具資料表中的新欄會用綠色反白
- ▶ 按下**移除更新資料**軟鍵
- > 綠色欄再次以白色顯示



刀具表的**名稱**欄內可有下列字元：# \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

在匯入期間，逗號會轉換成句點。

當匯入具有相同名稱的外部資料表時，控制器會覆寫現用刀具表。為了避免資料遺失，請在開始匯入之前備份原始刀具表！

使用檔案管理員進行複製刀具表的程序在檔案管理的段落中做說明。

進一步資訊："複製表格", 173 頁碼

iTNC 530的刀具表已經匯入時，同時傳輸所有已定義的刀具類型。未呈現的刀具類型會以**未定義**類型匯入。匯入之後檢查刀具表。

覆寫來自外部PC的刀具資料

應用

海德漢資料轉換軟體TNCremo提供了一種特別方便的方式來使用一外部PC覆寫刀具資料。

進一步資訊: "資料傳輸軟體", 717 頁碼

此可應用到當您想要在一外部刀具預先設定器上決定刀具資料，然後將此轉換到控制器時。

需求

除了選項18以外，海德漢DNC、TNCremo (來自版本3.1)都需要TNCremoPlus功能。

程序

- ▶ 複製TOOL.T刀具表到控制器，例如到TST.T
- ▶ 開始PC上的資料轉換軟體TNCremo
- ▶ 連接至控制器
- ▶ 轉換複製的刀具表TST.T到PC
- ▶ 使用任何的文本編輯器來降低TST.T成為要改變的行及欄(請參考圖面)。請確定標頭並未改變，且資料永遠存在於欄位中。刀具號碼(欄位T)不需要連續
- ▶ 在TNCremo中，選擇功能表項目<Extras>及<TNCcmd>：此即開始TNCcmd。
- ▶ 為了轉換TST.T檔案到控制器，輸入以下的命令，並以返回鍵確認(參考圖面)：put tst.t tool.t /m



在轉換期間，僅有在次檔案(如TST.T)中所定義的刀具資料被覆寫。表格TOOL.T之所有其它刀具資料維持不變。使用檔案管理員進行複製刀具表的程序在檔案管理中做說明。

進一步資訊: "複製表格", 173 頁碼

```

BEGIN TST      .T MM
T              NAME      L          R
1              +12.5      +9
3              +23.15     +3.5
[END]
    
```

```

TNC640(340594) - TNCcmd
TNCcmdPlus - WIN32 Command Line Client for HEIDENHAIN Controls - Version: 5.92
Connecting with TNC640(340594) (192.168.56.101)
Connection established with TNC640, NC Software 340595 07 Dev
TNC:\nc_prog\> put tst.t tool.t /m
    
```


換刀裝置使用的刀套表



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商會調整刀套表的功能以符合您的機器之需求。


針對自動換刀，您需要刀套表。您可在刀套表內管理換刀器的指派，刀套表位於TNC:\table目錄內。工具機製造商可調整刀套表的名稱、路徑以及內容。想要的話，透過**工作台過濾器**功能表內的軟鍵，可選擇不同的檢視畫面。

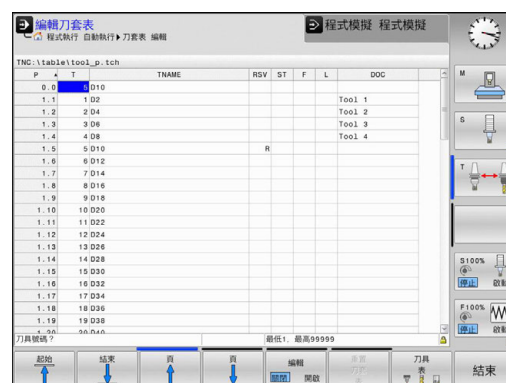


在程式執行操作模式內編輯當刀套表



 - ▶ 選擇刀具表：按下**刀具表**軟鍵



- ▶ 按下**刀套表**軟鍵

 

- ▶ 將**編輯**軟鍵設定為**ON**。在您的機器上此功能可能不需要，或甚至不可能。請參考工具機手冊

在程式編輯模式內選擇刀套表

請如下在編寫操作模式內選擇刀套表：



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 按下**全部顯示**軟鍵
- ▶ 選擇檔案或輸入新的檔案名稱
- ▶ 以**ENT**鍵或**選擇**軟鍵確認輸入

縮寫	輸入	對話
P	刀庫中刀具之刀套號碼	-
T	刀具編號	刀具號碼？
RSV	箱型刀庫的刀套保留	刀套保留：Yes = ENT / No = NO ENT
ST	特殊工具(ST)；如果您的特殊刀具佔用實際刀套之前或之後的刀套，這些額外的刀套必須在欄位L (狀態L)中鎖住。	特殊刀具？
F	刀具一定回到刀庫內的相同刀套	固定的刀套？Yes = ENT / No = NO ENT
L	已上鎖的刀套(L：代表L已上鎖)	刀套鎖定 Yes = ENT / No = NO ENT
DOC	從 TOOL.T 顯示刀具的註解	-
PLC	要送到 PLC 的刀套的資訊	PLC 狀態？
P1 ... P5	功能由工具機製造商來定義。工具機文件提供進一步資訊	數值？
PTYP	刀具種類。功能由工具機製造商來定義。工具機文件提供進一步資訊	刀套表之刀具種類？
LOCKED_ABOVE	箱型刀庫：鎖定其上的刀套	鎖定其上的刀套？
LOCKED_BELOW	箱型刀庫：鎖定其下的刀套	鎖定其下的刀套？
LOCKED_LEFT	箱型刀庫：鎖定左方的刀套	鎖定左方的刀套？
LOCKED_RIGHT	箱型刀庫：鎖定右方的刀套	鎖定右方的刀套？

軟鍵	刀套表的編輯功能
	選擇表格開頭
	選擇表格結尾
	選擇表格內的上一頁
	選擇表格內的下一頁
	重設刀套表 根據選配的機器參數 enableReset (編號106102)
	重設刀號T欄 根據機器參數 showResetColumnT (編號)
	前往行的開頭
	前往行的節尾
	模擬換刀
	從刀具表中選擇刀具：控制器顯示刀具表的內容。使用方向鍵選擇刀具，按下「確定」轉換至刀套表
	重設該值
	將游標放在目前的單元上
	將檢視分類



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商定義許多顯示過濾器的功能、屬性以及稱號。

呼叫刀具資料

在呼叫刀具之前，在**TOOL DEF**單節內或刀具表內必須已經定義刀具，

NC程式內的**TOOL CALL**單節是以下列資料來編寫：



- ▶ 按下「**刀具呼叫**」按鍵
- ▶ **刀具號碼**：輸入刀號或刀名。您可使用**刀具 名稱**軟鍵輸入名稱。可使用**QS**軟鍵輸入字串參數。控制器自動地放置刀名在引號中。你必須先將刀名指定給字串參數。刀名永遠是指使用中刀具表格 **TOOL.T** 內的項目。



- ▶ 另外：按下**選擇**軟鍵
- ▶ 控制器會開啟一個視窗，讓您從**TOOL.T**刀具表直接選擇刀具。
- ▶ 要呼叫具有其他補償值的刀具，請在小數點後面輸入在刀具表內定義的索引。
- ▶ **操縱主軸軸向X/Y/Z**：輸入刀具軸
- ▶ **主軸轉速S**：輸入主軸轉速S，單位每分鐘轉(rpm)。另外，可定義切削速率Vc，單位每分鐘米(m/min)。按下**VC**軟鍵
- ▶ **進給速率 F**：輸入進給速率F，單位每分鐘公釐(mm/min)。另外，也可定義進給速率，按下**FU**軟鍵是單位每轉公釐(mm/1)，或按下**FZ**是每齒公釐(mm/tooth)。進給速率將會有效，直到您在定位單節或**TOOL CALL**單節內程式編輯新的進給速率為止
- ▶ **刀長過大DL**：輸入刀長的誤差值
- ▶ **刀徑過大DR**：輸入刀徑的誤差值
- ▶ **刀徑過大DR2**：輸入刀徑2的誤差值



若已經將準備插入刀具的數量輸入**TOOL CALL**單節內而並未指定刀具軸，則只有主軸轉速將改變。

若刀具軸已經輸入**TOOL CALL**單節內，則在已經定義替換刀具之下，控制器將插入替換刀具。

在突現式視窗中選擇刀具

若開啟刀具選擇突現式視窗，控制器會將刀庫內可用的所有刀具都標示為綠色。

您可在突現式視窗內搜尋刀具：

- ▶ 按下 **GOTO** 鍵
- ▶ 另外：按下「尋找」軟鍵
- ▶ 輸入刀名或刀號
- ▶ 按下 **ENT** 鍵
- ▶ 控制器前往與所輸入搜尋字串吻合的第一個刀具。

下列功能由已連接的滑鼠來使用：

- 利用按一下表頭的欄，以遞增或遞減順序分類資料。
- 可利用點選表格頭的欄並用滑鼠按鍵按下移動，以任何順序排列欄

突現式視窗顯示刀號搜尋並且可個別設置刀名搜尋。當控制器關閉時，搜尋順序以及欄寬都會保留。

刀具呼叫

呼叫在刀具軸Z的刀號5，主軸轉速2500 rpm，進給速率350 mm/min。要程式編輯的刀長與刀徑2過大0.2和0.05 mm，刀徑不足尺寸1 mm。

範例

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0.2 DR-1 DR2+0.05
```

在L、R和R2字元之前的D表明誤差值。

刀具預先選擇



請參考您的工具機手冊。

使用**TOOL DEF**的刀具預先選擇會依據個別工具機而不同。

如果使用刀具表，請使用**TOOL DEF**單節來預選下一個刀具，只要輸入刀號或相對應的 Q 參數，或在引號內輸入刀名。

換刀

自動換刀



請參考您的工具機手冊。
換刀功能依據個別的工具機而有不同。

如果您的工具機具有自動換刀功能，程式的執行就不會中斷。控制器使用**TOOL CALL**達到刀具呼叫時，就會以刀庫內的另一刀具來取代插入的刀具。

刀具壽命終止時會自動換刀：M101



請參考您的工具機手冊。
M101 這項功能會依據個別的工具機而不同。

當特定刀具壽命已過期時，控制器會自動插入替換刀具，並用新刀具繼續加工。請啟動雜項功能**M101**來進行自動替換。**M101**使用**M102**進行重置。

請在刀具表的**TIME2**欄內，輸入之後要用替換刀具繼續加工的個別刀具壽命。控制器在**CUR_TIME**欄內輸入目前的刀具壽命。若目前的刀具壽命比在**TIME2**欄內輸入之值還高，則在刀具壽命過期的一分鐘之內，將替換刀具插入程式內下一個可能點上。只有已經完成NC單節之後才會進行變更。

控制器在程式內合適的點上執行自動換刀，下列情況時不會執行自動換刀：

- 加工循環執行期間
- 雖然已起動刀徑補償(RR/RL)
- 直接在靠近功能**APPR**之後
- 直接在離開功能**DEP**之前
- 直接在**CHF**和**RND**之前與之後
- 巨集執行期間
- 換刀執行期間
- 直接在**TOOL CALL**或**TOOL DEF**之後
- SL循環執行期間

注意事項

碰撞的危險！

在使用**M101**自動換刀期間，控制器總是先往刀具軸退回刀具。當退回機械過切的刀具時，像是邊銑切刀或T槽銑切刀，會有碰撞的危險！

- ▶ 使用**M102**取消換刀

在換刀之後，除非工具機製造商有指定，否則控制器根據以下邏輯來定位刀具：

- 若刀具軸內的目標位置低於目前位置，則刀具軸最後定位
- 若刀具軸內的目標位置高於目前位置，則刀具軸先定位

根據NC程式，加工時間會隨著刀具壽命確認以及自動換刀計算而增加，您可使用選擇性輸入元件**BT** (單節公差)來影響此時間。

如果您輸入**M101**功能，控制器會要求**BT**繼續對話。在此可定義NC單節數量(1 - 100)，自動換刀可因此延遲。換刀延遲的結果時間期間取決於NC單節內容(例如進給速率、路徑)。若未定義**BT**，控制器會使用值1，或若合適的話，使用工具機製造商定義的預設值。



BT之值越高，延伸通過**M101**的程式時間之影響就越小。請注意，這將延遲自動換刀！

使用公式 **BT = 10 × NC單節的平均加工時間，以秒為單位**，來計算合適的**BT**開始值。捨去至下一個奇數整數。若計算結果大於100，請使用最大輸入值100。

若要重設刀具的目前壽命(例如更換可索引式插入物之後)，請在CUR_TIME欄內輸入數值0。

超過的刀具壽命



此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

在已規劃刀具壽命結尾上的刀具情況取決於例如刀具類型、加工方法以及工件材質。在刀具表的**OVRTIME**欄位內，以分鐘為單位，輸入刀具在超過刀具壽命後允許使用的時間。

工具機製造商指定是否啟動此欄，以及在刀具搜尋時間如何使用。

具有表面法線向量與

3-D補償的NC單節的先決條件

置換刀具的實際半徑($R + DR$)必須與原來的刀徑相同。您可以在刀具表或**TOOL CALL**單節內輸入誤差值(**DR**)。有偏差時，控制器會顯示錯誤訊息，而且不會換刀。您可以使用M功能**M107**來隱藏這個訊息，並以**M108**來重新啟動。

進一步資訊: "三維刀具補償(選項9)", 554 頁碼

刀具使用測試

需求



請參考您的工具機手冊。
此刀具使用測試功能必須由您的工具機製造商啟用。

要進行刀具用途測試，您必須啟動MOD功能表內的**建立刀具用途檔案**。

進一步資訊: "刀具使用壽命檔案", 707 頁碼

產生刀具用途檔案

根據MOD功能表內的設定值，具有以下選項來產生刀具用途檔案：

- 完全模擬**程式模擬 程式模擬**操作模式內的NC程式
- 完全運行**程式執行，完整順序/單一單節**操作模式內的NC程式
- 在**程式模擬 程式模擬**操作模式內，按下**GENERATE TOOL USAGE FILE**軟鍵(也有可能無模擬)

所產生的刀具用途檔案位於與NC程式相同的目錄內，包含下列資訊：

欄	意義
TOKEN	■ TOOL：每次刀具呼叫的刀具使用時間。登錄項係依時間發生順序列出。 ■ TTOTAL：一刀具的總共使用時間 ■ STOTAL：呼叫子程式。登錄項係依時間發生順序列出。 ■ TIMETOTAL：NC程式的總加工時間已經輸入WTIME欄位內。在PATH欄位中，控制器儲存了相對應NC程式的路徑名稱。TIME欄位顯示所有TIME登錄項的總和(進給時間未進行快速行進)。控制器設定所有其它的欄位為0 ■ TOOLFILE：在PATH欄位中，控制器儲存了刀具表中的路徑名稱，而係用於進行程式模擬。如此使得控制器在實際刀具使用測試期間可以偵測是否使用TOOL.T進行程式模擬
TNR	刀具號碼 (-1：尚未插入刀具)
IDX	刀具索引
NAME	來自刀具表的刀具名稱
TIME	刀具使用時間，以秒計(進給時間未進行快速行進)
WTIME	刀具使用時間，以秒計(換刀之間的總使用時間)
RAD	刀具半徑 R + 過大刀具半徑 DR來自刀具表。(單位 mm)
BLOCK	單節號碼，其中有程式編輯 TOOL CALL 單節
PATH	■ TOKEN = TOOL：啟動的主程式或子程式之路徑名稱 ■ TOKEN = STOTAL：子程式的路徑名稱
T	具有刀具索引的刀號
OVRMAX	加工期間發生最大進給速率改寫，在程式模擬期間，控制器輸入100 (%)之值
OVRMIN	加工期間發生最小進給速率改寫，在程式模擬期間，控制器輸入-1之值
NAMEPROG	■ 0：刀號已程式編輯 ■ 1：刀名已程式編輯

控制器在一獨立的檔案中儲存刀具使用時間，其副檔名為**pgmname.H.T.DEP**。除非機器參數**dependentFiles**(編號122101)設定為**手動**時才能看見此檔案


有兩種方式來執行一工作台檔案的刀具使用測試：

- 若工作台檔案內的游標在工作台輸入上，則控制器執行整個工作台之刀具使用測試。
- 若工作台檔案內的游標在程式輸入上，則控制器只執行所選取程式之刀具使用測試。

使用刀具使用測試

在程式執行，完整順序/單一單節操作模式內開始程式之前，可檢查所選程式內使用的刀具是否可用，並且具備足夠的剩餘服務壽命。然後控制器比較刀具表內實際服務壽命值與來自刀具使用檔案之標稱值。

刀具 用途	▶ 按下 刀具用途 軟鍵
刀具 使用 測試	▶ 按下 刀具 使用 測試 軟鍵 > 控制器開啟 Tool usage test 突現式視窗，指出使用測試的結果。
OK	▶ 按下 確定 軟鍵 > 控制器關閉突現式視窗。
ENT	▶ 另外：按下 ENT 鍵

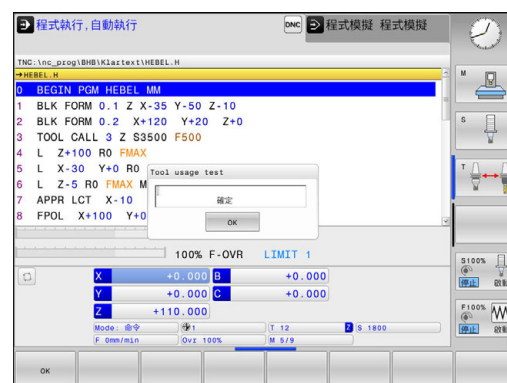

您可使用**FN 18 ID975 NR1**功能查詢刀具用途測試。


6.3 刀具補償

簡介

控制器以主軸軸向內刀長的補償值來調整刀具路徑。在加工平面內，補償刀徑。

如果您在控制器上直接編寫加工程式，刀徑補償只在工作平面上有效。

控制器最多可計算5個軸的補償值，其中包括旋轉軸。

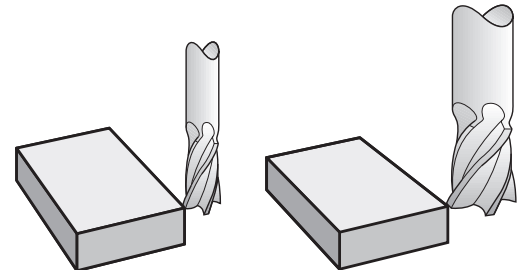

刀長補償

一旦呼叫刀具，刀長補償功能就會自動生效。要取消刀長補償，請呼叫刀長L=0的刀具(例如**TOOL CALL 0**)。

注意事項

碰撞的危險！

控制器使用已定義的刀長進行刀長補償。不正確的刀長將導致不正確的刀長補償。在**TOOL CALL 0**之後，控制器不會執行長度為0的刀具之刀長補償和碰撞檢查。在後續刀具定位移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 總是定義刀具的實際刀長(不只有差距)
- ▶ 只使用**TOOL CALL 0**來清空主軸

在刀長補償方面，控制器會從**TOOL CALL**單節與刀具表兩者來計算誤差值：

$$\text{補償值} = L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB}}$$

L：來自**TOOL DEF**單節或刀具表的刀長**L**

DL_{TOOL CALL}：**TOOL CALL**單節內的長度**DL**過大

DL_{標籤}：刀具表內刀長**DL**的過大

刀徑補償

用來程式編輯刀具移動的單節包括：

- 使用於刀徑補償的**RL**或**RR**


- **R0**，如果沒有刀徑補償

一經呼叫刀具，刀徑補償變成有效，而且刀具以**RL** 或 **RR**，在工作平面內以直線單節。



在下列狀況下，控制器會自動取消刀徑補償：

- 具有**R0**的直線移動單節
- **DEP**功能用於自該輪廓離開
- 透過**PGM MGT**來選擇新程式

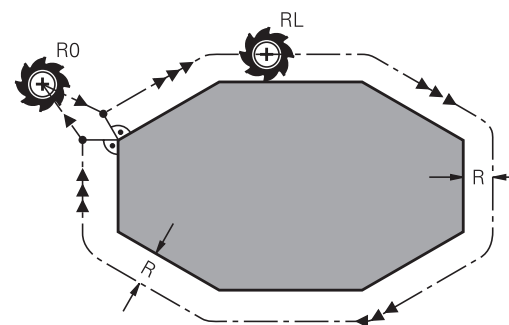

在刀徑補償方面，控制器會從**TOOL CALL**單節與刀具表兩者來計算誤差值：

補償值 = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB}}$ 含

R：來自**TOOL DEF**單節或刀具表的刀徑**R**


DR_{TOOL CALL}：**TOOL CALL** 單節內的半徑**DL**過大。

DR_{標籤}：刀具表格內刀徑的過大**DR**

沒有刀徑補償的輪廓處理：**R0**

刀具中心在工作平面內沿著編寫路徑移動，或是移動到編寫的座標。

應用：鑽孔和搪孔，預先定位

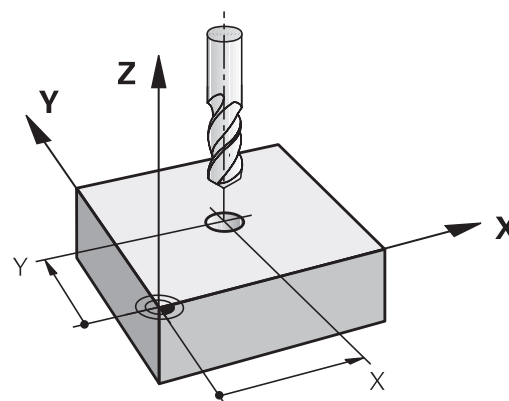

具有刀徑補償的輪廓處理：RR和RL

RR： 將刀具移動到程式編輯的輪廓右邊

RL： 將刀具移動到程式編輯的輪廓左邊


刀具中心以相等於刀徑的距離，沿著輪廓移動。右或左是依據刀具沿著工件輪廓的移動方向來理解。



介於兩個具有不同刀徑補償RR和RL的NC單節之間，您在工作平面必須至少程式編輯一個沒有刀徑補償的移動單節(亦即具有R0)。

控制器必須等到第一程式編輯單節結束之後才會讓刀徑補償生效。

當以RR/RL啟用刀徑補償，或以R0取消刀徑補償時，控制器都會將刀具垂直於程式編輯的開始或結束位置。刀具與第一個或最後一個輪廓點之間必須保持足夠距離，以免損壞工件輪廓。

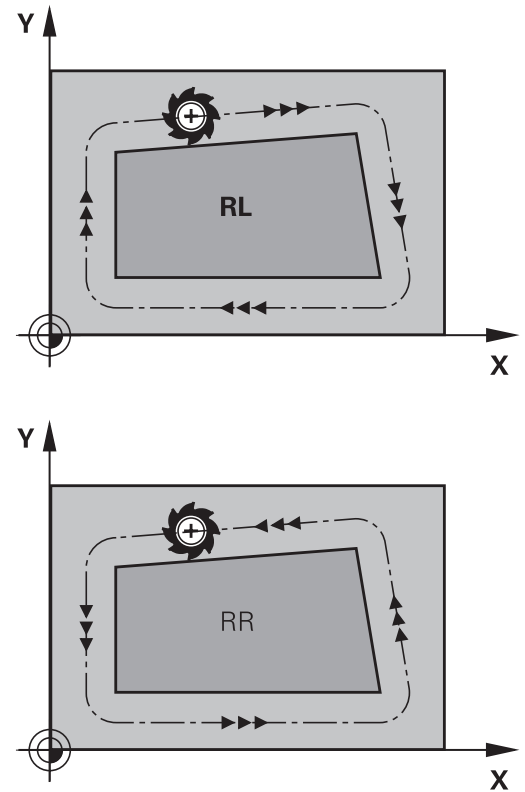

輸入刀徑補償

刀徑補償已輸入L單節內。輸入目標點的座標，並使用ENT鍵確認輸入。

半徑補償：RL/RR/無補償？

RL	▶ 選擇至輪廓左邊的刀具移動：按下 RL 軟鍵，或
RR	▶ 選擇至輪廓右邊的刀具移動：按下 RR 軟鍵，或
ENT	▶ 選擇不具備半徑補償的刀具移動或取消半徑補償：按下 ENT 鍵
END □	▶ 終止該單節：按下 結束 鍵

刀徑補償：加工轉角



- 外轉角：
若您程式編輯刀徑補償，控制器會沿著正切圓弧上的外轉角移動刀具，沿著外角移動，必要時控制器會降低外角的進給速率，以便減少機械應力，例如在大幅度改變行進方向時。
- 內轉角：
在刀徑補償下，控制器會計算刀具中心路徑與內轉角的交點，接著從這個點開始下一個輪廓元件，如此能避免損壞內側彎角上的工件，因此可用的刀徑受限於程式編輯的輪廓的幾何外形。

注意事項

碰撞的危險！

控制器需要安全位置來進行輪廓靠近與離開。當刀徑補償已啟動並關閉時，這些位置必須可讓控制器執行補償移動。不正確的位置會導致輪廓受損。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 編寫與輪廓相隔足夠距離的安全接近與離開位置
- ▶ 考量刀徑
- ▶ 考量接近策略

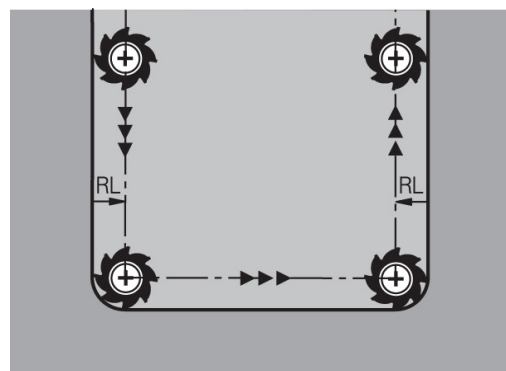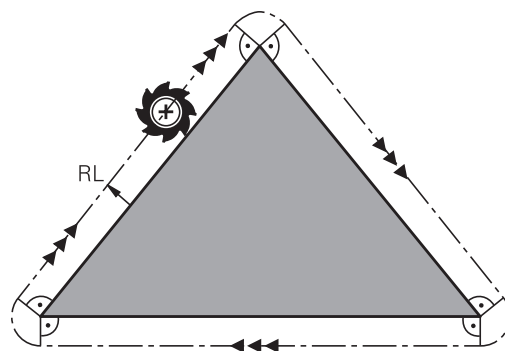

6.4 刀具管理(選項編號93)

基本



請參考您的工具機手冊。

刀具管理屬於一種工具機相關功能，可以部分或完全關閉。由工具機製造商定義確切的功能範圍，

在刀具管理中，工具機製造商可提供廣泛的刀具操縱功能。範例：

- 顯示並編輯來自刀具表以及接觸式探針表的所有刀具資料
- 可輕易讀取並可調適在可填充表單內刀具資料的表示
- 新表格檢視內個別刀具資料的任何說明
- 來自刀具表與刀套表的資料之混合表示
- 用滑鼠快速將所有刀具資料分類
- 使用圖形輔助，例如刀具色碼或刀庫狀態
- 所有可用刀具的程式專屬或工作台專屬清單
- 所有刀具的程式專屬或工作台專屬使用順序
- 複製與貼上刀具附屬的所有刀具資料
- 表格檢視與詳細檢視內的刀具類型圖示說明，以便更加了解可用的刀具類型



若在刀具管理當中編輯刀具，則會鎖定選取的刀具。若使用的NC程式當中需要此刀具，則控制器顯示下列訊息：**刀具表已鎖定。**



呼叫刀具管理



 
請參考您的工具機手冊。
呼叫刀具管理的程序與底下說明的程序不同。



▶ 選擇刀具表：按下**刀具表**軟鍵



▶ 捲動通過軟鍵列



▶ 按下**刀具管理**軟鍵
▶ 控制器切換至新表格檢視。

擴充的刀具管理

T	T#	名稱	P#	T	刀套	刀庫	刀具壽命	剩餘壽命
1	1	MILL_D22_ROUGH	0	1	主刀庫	不受監控	0	0
2	2	MILL_D4_ROUGH	0	2	主刀庫	不受監控	0	0
3	3	MILL_D8_ROUGH	0	3	主刀庫	不受監控	0	0
4	4	MILL_D8_ROUGH	0	4	主刀庫	不受監控	0	0
5	5	MILL_D10_ROUGH	0	5	主刀庫	不受監控	0	0
6	6	MILL_D12_ROUGH	0	6	主刀庫	不受監控	0	0
7	7	MILL_D14_ROUGH	0	7	主刀庫	不受監控	0	0
8	8	MILL_D16_ROUGH	0	8	主刀庫	不受監控	0	0
9	9	MILL_D18_ROUGH	0	9	主刀庫	不受監控	0	0
10	10	MILL_D20_ROUGH	0	10	主刀庫	不受監控	0	0
11	11	MILL_D22_ROUGH	0	11	主刀庫	不受監控	0	0
12	12	MILL_D24_ROUGH	0	12	主刀庫	不受監控	0	0
13	13	MILL_D26_ROUGH	0	13	主刀庫	不受監控	0	0
14	14	MILL_D28_ROUGH	0	14	主刀庫	不受監控	0	0
15	15	MILL_D30_ROUGH	0	15	主刀庫	不受監控	0	0
16	16	MILL_D32_ROUGH	0	16	主刀庫	不受監控	0	0
17	17	MILL_D34_ROUGH	0	17	主刀庫	不受監控	0	0
18	18	MILL_D36_ROUGH	0	18	主刀庫	不受監控	0	0
19	19	MILL_D38_ROUGH	0	19	主刀庫	不受監控	0	0
20	20	MILL_D40_ROUGH	0	20	主刀庫	不受監控	0	0

刀具管理檢視

在新檢視當中，控制器在下列四個標籤中記錄所有刀具資訊：

- **刀具**：刀具特定資訊
- **刀套**：刀套特定資訊
- **刀具清單**：NC程式內由「程式執行」模式所選取的所有刀具清單(只有若您已經製作刀具使用檔時)，請參閱
進一步資訊: "刀具使用測試", 246 頁碼
- **T 使用順序**：由「程式執行」模式所選取在程式內插入的所有刀具之順序清單(只有若您已經建立刀具使用檔時)，請參閱
進一步資訊: "刀具使用測試", 246 頁碼



若在「程式執行」操作模式內已選取工作台管理表，則計算用於整個工作台管理表的**刀具清單**和**T 使用順序**。



只能在表單檢視內編輯刀具資料。若要啟動表單檢視，請按下目前反白刀具的**形狀 刀具**軟鍵或**ENT**鍵。

若使用刀具管理時未使用滑鼠，則可使用**-/+**鍵啟動與關閉功能。

在刀具管理中，使用**GOTO**鍵搜尋刀號或刀套編號。

此外，您可用滑鼠執行下列功能：

- 分類功能：利用按一下表格頭的欄，以遞增或遞減順序分類資料(取決於軟鍵的啟動設定)。
- 安排欄：您可利用點選表格頭的欄並用滑鼠按鍵按下移動，以任何順序排列欄。當您退出刀具管理時控制器並不會儲存目前的欄順序(取決於軟鍵的啟動設定)。
- 在表單檢視中顯示雜項資訊：當您將滑鼠指標放在現用輸入欄位內超過一秒鐘，並且已經將**編輯開啟/關閉**軟鍵設定為**開啟**時，控制器就會顯示刀具提示

編輯啟動表單檢視

若已啟動表單檢視，則可使用下列功能：

軟鍵	編輯功能，表單檢視
	選擇上一個刀具的刀具資料
	選擇下一個刀具的刀具資料
	選擇上一個刀具索引(只有啟用索引時才會啟動)
	選擇下一個刀具索引(只有啟用索引時才會啟動)
	開啟用來選擇的突現式視窗(只能用於選擇欄位)
	因為已經呼叫表，因此放棄所做的所有改變
	新增刀具索引
	刪除刀具索引
	複製選取刀具的刀具資料
	將複製的刀具資料插入所選刀具內

刪除標記的刀具資料

使用此功能可只刪除不再需要的刀具資料。

遵照底下描述的刪除步驟：

- ▶ 在刀具管理內使用方向鍵或滑鼠，標記要刪除的刀具資料
- ▶ 按下**刪除 已標記 刀具**軟鍵
- 控制器顯示列出要刪除的刀具資料之突現式視窗。
- ▶ 按下**開始**軟鍵，開始刪除程序
- 控制器顯示具備刪除狀態的突現式視窗。
- ▶ 使用**結束**鍵或軟鍵終止刪除處理

注意事項

注意：資料可能遺失！

刪除 已標記 刀具功能永久刪除刀具資料。在資料刪除之前，控制器不會自動備份資料，例如送到資源回收桶。此功能會永久刪除資料。

- ▶ 定期將重要資料備份至外部裝置



儲存在刀套表內之刀具的刀具資料仍舊不可刪除。刀具必須先從刀庫移除。

可用的刀具類型

刀具管理以圖示顯示許多刀具類型，以下為可用的刀具類型：

圖示	刀具型式	刀具類型號碼
	未定義,****	99
	銑刀,MILL	0
	鑽頭,DRILL	1
	攻牙,TAP	2
	中心鑽頭,CENT	4
	車床刀具,TURN	29
	接觸式探針,TCHP	21
	鉋孔,REAM	3
	裝埋,CSINK	5
	引導裝埋(TSINK),TSINK	6
	搪孔刀具,BOR	7
	反向搪孔刀具,BCKBOR	8
	螺紋銑刀,GF	15
	螺紋銑刀含鑽孔裝埋,GSF	16
	螺紋銑刀含單螺紋,EP	17
	螺紋銑刀含雙向插入,WSP	18
	螺紋銑削鑽頭,BGF	19
	圓形螺紋銑刀,ZBGF	20

圖示	刀具型式	刀具類型號碼
	粗銑刀 (MILL_R),MILL_R	9
	精銑刀 (MILL_F),MILL_F	10
	粗/精銑刀,MILL_RF	11
	底面精銑 (MILL_FD),MILL_FD	12
	側面精銑 (MILL_FS),MILL_FS	13
	表面銑刀,MILL_FACE	14

匯入與匯出刀具資料

匯入刀具資料



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商可定義更新規則，使其可例如從資料表以及NC程式中自動移除元音變音。

例如您可使用此功能簡單匯入在預設裝置上從外部量測的刀具資料，要匯入的檔案必須具備CSV格式(csv，逗號分隔值)。CSV檔案格式說明用於交換簡單結構資料的文字檔案結構，因此匯入檔案必須具備下列結構：

- **列1**：在第一行內定義該欄名稱，其中要放置後續行內定義的資料，使用逗號分隔欄名。
- **其他行**：其他所有行都內含要匯入該刀具表的資料，資料順序必須與第1行內欄名稱的順序相符。資料由逗號分隔，定義含小數點的十進位數。

遵照底下描述的匯入步驟：

- ▶ 將要匯入的刀具表複製到控制器硬碟內的TNC:\systems\tooltab目錄
- ▶ 開始延伸刀具管理
- ▶ 按下刀具管理內的**刀具 匯入**軟鍵
- ▶ 控制器顯示突現式視窗，內含TNC:\system\tooltab目錄內儲存的CSV檔
- ▶ 使用方向鍵或滑鼠選擇要匯入的檔案，並利用**ENT**鍵確認
- ▶ 控制器顯示具備CSV檔案內容的突現式視窗
- ▶ 使用**執行**軟鍵開始匯入程序。



- 要匯入的CSV檔必須儲存在TNC:\systems\tooltab目錄之內。
- 若要匯入現有刀具的刀具資料(編號在刀套表內)，則控制器發出錯誤訊息。您可決定要略過此資料記錄或插入新刀具。控制器將新刀具插入刀具表的第一個空白行內。
- 若匯入的CSV檔案內含未知的表格欄，則控制器在匯入期間會顯示訊息。額外注意事項通知，將不會傳輸資料。
- 確定該欄指定正確，請參閱
進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼。
- 您可匯入任何刀具資料，隨附的資料記錄並不一定要內含刀具表的所有欄(或資料)。
- 欄名稱可為任何順序，但是資料必須定義在對應的順序內。

範例

T,L,R,DL,DR	第1行含欄名稱
4,125.995,7.995,0,0	第2行含刀具資料
9,25.06,12.01,0,0	第3行含刀具資料
28,196.981,35,0,0	第4行含刀具資料

匯出刀具資料

例如您可使用此功能簡單匯出刀具資料，以便讀入CAM系統的刀具資料庫，控制器以CSV格式儲存匯出的檔案(csv，逗號分隔值)。CSV檔案格式說明用於交換簡單結構資料的文字檔案結構，匯出檔案必須具備下列結構：

- **第1行：** 控制器在第一行內儲存要定義的所有相關刀具資料之欄名稱，該欄名稱都用逗號彼此分隔。
- **其他行：** 其他所有行都內含要匯出的刀具資料，資料順序要與第1行內欄名稱的順序相符。資料由逗號分隔，控制器輸出含小數點的十進位數。

遵照底下描述的匯出步驟：

- ▶ 在刀具管理內使用方向鍵或滑鼠，標記要匯出的刀具資料
- ▶ 按下**匯出 刀具**軟鍵
- ▶ 控制器顯示突現式視窗
- ▶ 輸入名稱給CSV檔，使用**ENT**鍵確認
- ▶ 使用**執行**軟鍵開始匯出程序
- ▶ 控制器顯示具備匯出程序狀態的突現式視窗
- ▶ 使用**結束**鍵或軟鍵終止匯出處理



依照預設，控制器總是將匯出的CSV檔儲存在TNC:
`\system\tooltab`目錄內。


7

程式編輯輪廓

7.1 刀具動作

路徑功能


工件輪廓通常是由數個輪廓元件所構成，例如直線與圓弧。使用路徑功能，可以程式編輯直線與圓弧的刀具移動。

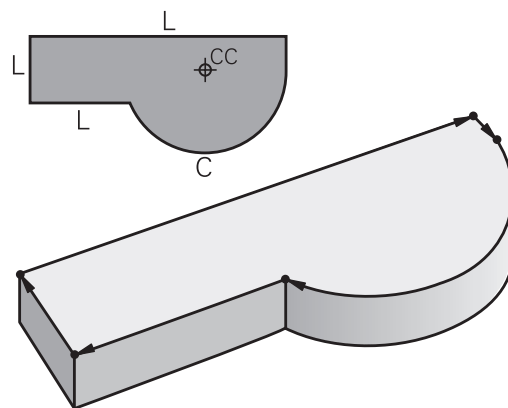

FK自由輪廓程式編輯(選項19)

如果加工圖面的尺寸並不適用於NC，而且給予的尺寸不足以建立加工程式，您就能以FK自由輪廓程式編輯方法來程式編輯工件輪廓的加工程式。控制器計算遺漏的資料。

使用 FK 程式編輯功能，可以程式編輯直線與圓弧的刀具移動。

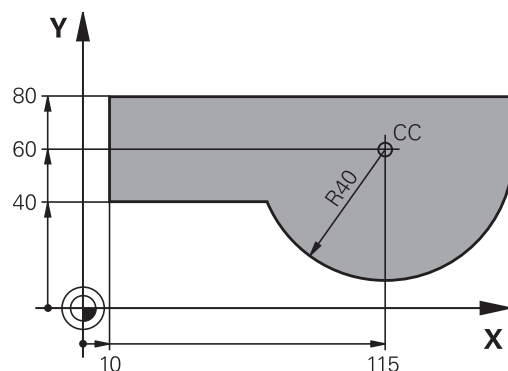

雜項功能M

您可以使用控制器的雜項功能來影響

- 程式執行，例如程式中斷
- 機械功能，例如啟動或關閉主軸的旋轉、冷卻液的供應等
- 刀具的路徑行為

子程式與程式區段重複

如果某一加工程序在程式內多次出現，您可以輸入這個程序一次，然後將它定義為子程式或程式區段重複，來節省時間，並降低程式編輯錯誤的機會。如果您希望只在某些條件下才執行特定的程式區段，也可以把這個加工程序定義為子程式。此外，您可以使用加工程式呼叫一個不同的程式來執行。

進一步資訊: "子程式與程式段落重複", 335 頁碼

以 Q 參數來程式編輯

您可以在加工程式中輸入稱為Q參數的標記來取代數值編寫。可以使用Q參數功能，為Q參數個別指定數值。也可以使用Q參數來程式編輯數學功能，以便控制程式的執行，或描寫輪廓。

此外，Q參數程式編輯功能使您能在程式執行期間以3-D接觸式探針來量測。

進一步資訊: "程式編輯Q參數", 351 頁碼

7.2 路徑功能的基本原則

工件加工的刀具移動程式編輯

您為個別的輪廓元件依序程式編輯路徑功能，來建立加工程式。藉由輸入加工圖面內標示的輪廓元件的終點座標，來建立加工程式，控制器從這些座標、刀具資料、以及刀徑補償，來計算刀具的實際路徑。

控制器同時移動在路徑功能的NC單節內程式編輯之所有機械軸。

移動方向與機械軸平行

若NC單節內含一個座標，則控制器以平行於編寫工具機軸的方向來移動刀具。

加工程式依據個別的工具機，是由刀具的移動，或夾住工件的工件台的移動來執行。若刀具已經移動來程式編輯路徑輪廓。

範例

```
50 L X+100
```

50	單節編號
L	路徑功能直線
X+100	終點座標

刀具保持Y與Z軸座標不動，並移動到X=100的位置



主平面上的移動

若NC單節內含兩個座標，則控制器在編寫平面內移動刀具。

範例

```
L X+70 Y+50
```

刀具保持Z座標不動，並在XY平面上移動到X=70，Y=50的位置。

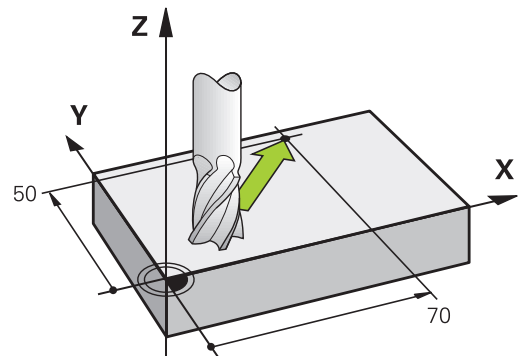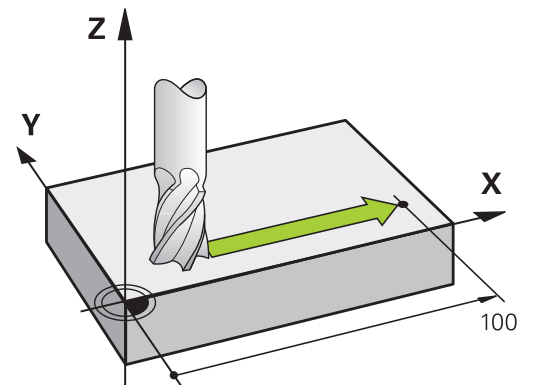


三維移動

若NC單節內含三個座標，則控制器在空間內將刀具移動到編寫位置。

範例

```
L X+80 Y+0 Z-10
```

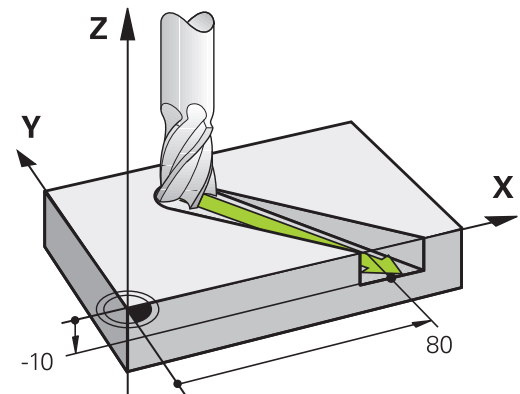


圓與圓弧

控制器在相對於工件的圖形路徑上，同時移動兩個工具機軸，您可以輸入圓心CC來定義圓形移動。

您程式編輯圓時，控制器會將圓指定到某一主平面。您在TOOL CALL期間設定主軸軸向時，就會自動定義這個平面：

主軸	主平面
Z	XY，也可以是UV、XV、UY
Y	ZX，也可以是WU、ZU、WX
X	YZ，也可以是VW、YW、VZ

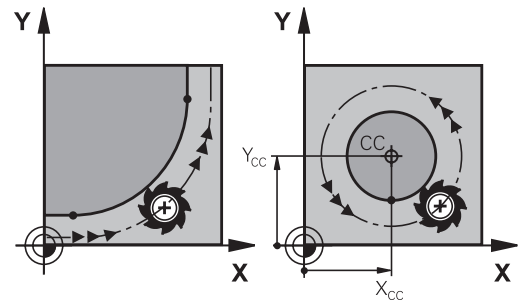



您可使用**傾斜工作平面**或使用Q參數的功能，程式編輯未與主平面平行的圓。


進一步資訊: "平面功能：傾斜工作平面(軟體選項8)", 513 頁碼

進一步資訊: "功能原理與簡介", 352 頁碼

圓弧移動的繞轉方向 DR

圓形路徑對於其他輪廓元件並沒有切線上的變換時，請如下輸入繞轉方向：

- 順時針的旋轉方向：DR-
- 逆時針旋轉方向：DR+

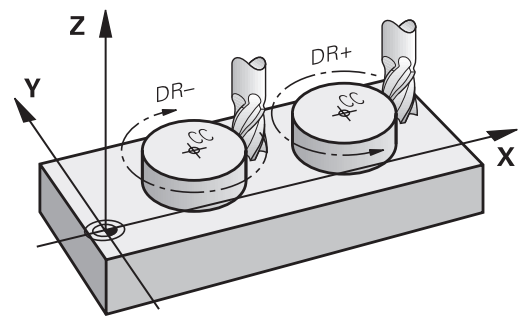

刀徑補償

刀徑補償所在的單節，必須是您移動到第一個輪廓元件的單節。您在圓形單節內無法啟動刀徑補償，這必須在直線單節內先行啟動。

進一步資訊: "路徑輪廓 - 笛卡兒座標", 280 頁碼

進一步資訊: "靠近與離開輪廓", 270 頁碼

預定位

注意事項


碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。不正確的預定位會導致輪廓受損。靠近移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 編寫一個合適的預定位
- ▶ 在圖形模擬幫助之下檢查程序與輪廓

以路徑功能鍵來建立NC單節

灰色的路徑功能鍵能開啟對話，控制器會連續詢問您所有必要的資訊，並將NC單節插入加工程式中。

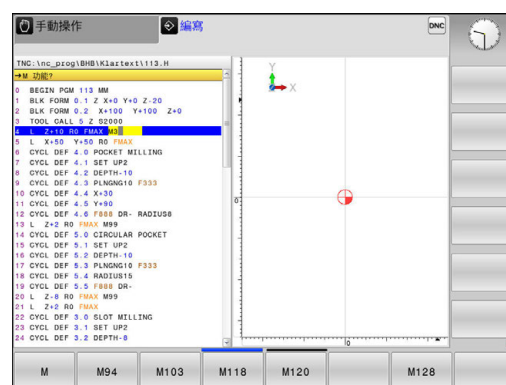

範例 - 程式編輯一直線



- ▶ 開啟程式編輯對話，例如用於直線

座標？



 
- ▶ 輸入直線終點的座標，例如在X軸上輸入-20

座標？



- ▶ 輸入直線終點的座標，例如在Y軸上輸入30，並且用**ENT**鍵確認

半徑補償：RL/RR/無補償？



- ▶ 選擇半徑補償(此處請按下**R0**軟鍵—刀具即在無補償之下移動)

進給速率 F=? / F MAX = ENT



- ▶ 輸入**100** (進給速率，例如100 mm/min；用於以英吋為單位編寫：輸入100對應於每分鐘10英吋的進給速率)，並以**ENT**來確認輸入；或



- ▶ 快速移動：按下**F MAX**軟鍵；或



- ▶ 以「刀具呼叫」單節內定義的進給速率移動：按下**F AUTO**軟鍵。

雜項功能M？



- ▶ 輸入**3** (雜項功能，例如M3)，並以**END**鍵來終止對話

範例

```
L X-20 Y+30 R0 FMAX M3
```

7.3 靠近與離開輪廓


開始點與終點

刀具從開始點接近第一輪廓點。開始點必須是：

- 不用刀徑補償進行程式編輯
- 可接近並無碰撞的風險
- 接近第一輪廓點。


右圖內的範例：

若您將開始點設定在暗灰色區域內，當接近第一輪廓元件時會使輪廓受損。

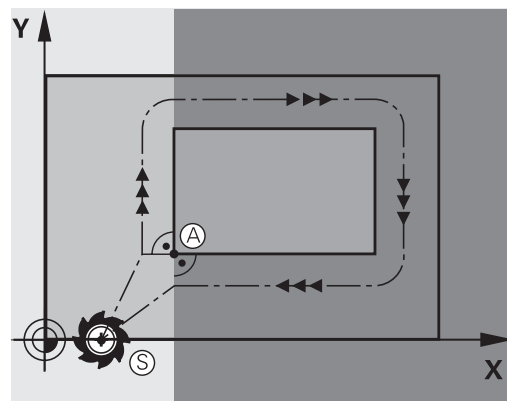

第一輪廓點

您必須程式編輯刀徑補償，讓刀具移動至第一輪廓點。

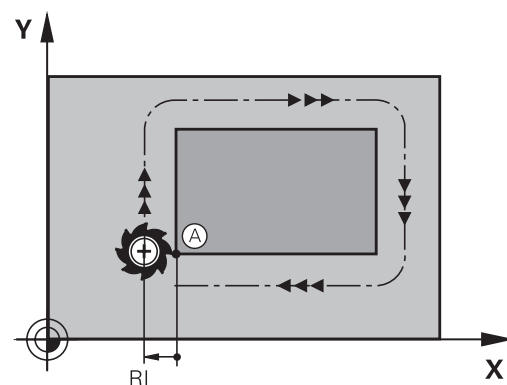


接近主軸軸向內的開始點

當接近開始點時，刀具必須往主軸軸向移動至工作深度。若存在有碰撞的危險，請分開接近主軸軸向內的開始點。

範例

```
30 L Z-10 R0 FMAX
```

```
31 L X+20 Y+30 RL F350
```

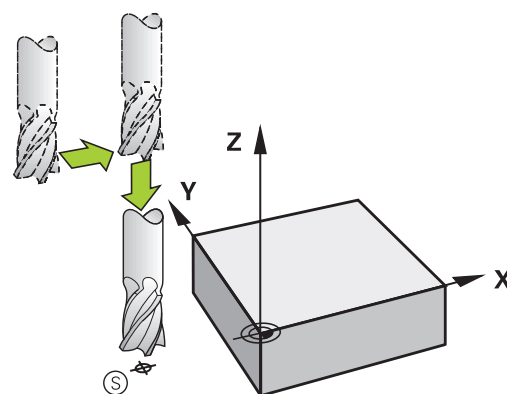

終點

終點的選擇條件如下：

- 可接近並無碰撞的風險
- 接近最後輪廓點
- 為了確定輪廓不會受損，最佳終點應該位於加工最後輪廓元件的刀具延伸路徑上

右圖內的範例：

若您將結束點設定在暗灰色區域內，當接近結束點時會使輪廓受損。



遠離主軸軸向內的終點：

分開程式編輯主軸軸向內離開終點的路徑。

範例

50 LX+60 Y+70 R0 F700

51 LZ+250 R0 FMAX

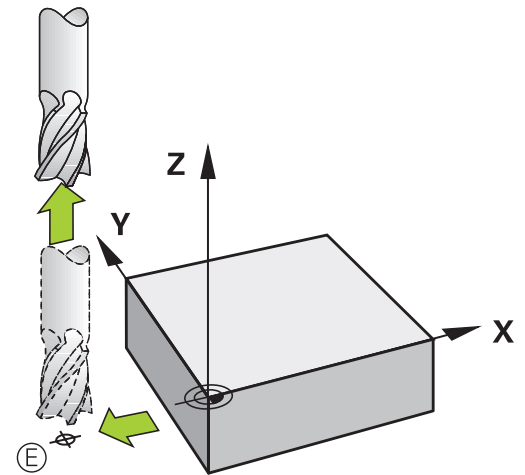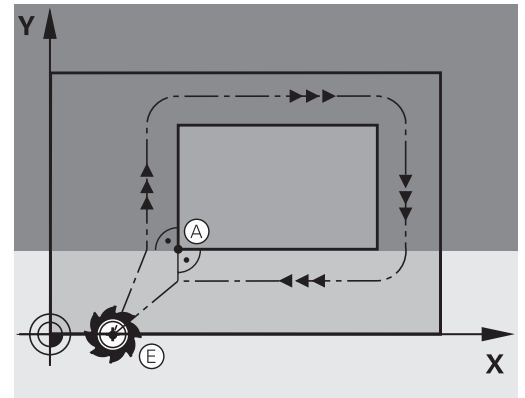


開始點與終點共用

若開始點與終點相同，請勿程式編輯任何刀徑補償。

為了確定輪廓不會受損，最佳開始點應該位於加工第一與最後輪廓元件的刀具延伸路徑之間。

右圖內的範例：

若您將結束點設定在暗灰色區域內，當接近/離開輪廓時會使輪廓受損。

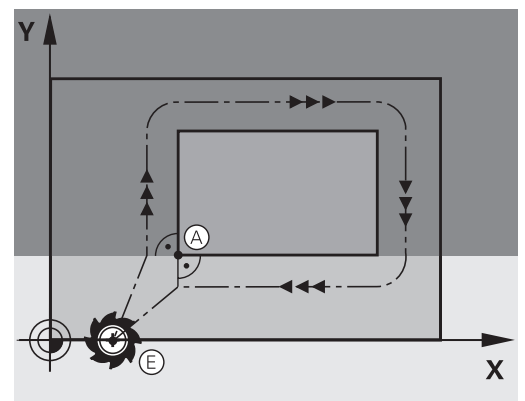


概述：輪廓接近與離開的路徑類型

輪廓接近 **APPR** 與離開 **DEP** 功能，是由 **APPR/DEP** 鍵來啟動，然後可用相對應的軟鍵來選擇以下路徑表單：

靠近	離開	功能
		依切線方向的直線連結
		與輪廓點垂直的直線
		含切線連接的圓弧
		依輪廓切線方向的圓弧連結，在接近或離開時，輪廓之外的輔助點位於連結切線上


螺旋切削的接近與離開

藉著與輪廓相切的圓弧移動，刀具在其延伸部分上可接近或離開螺旋切削，您以 **APPR CT** 與 **DEP CT** 功能來程式編輯接近與離開螺旋切削。

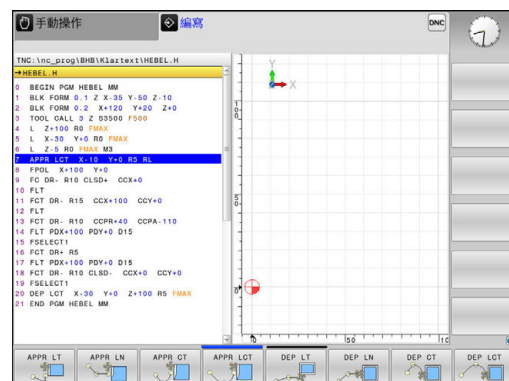

接近與離開連結中的重要位置

- 啟動點 P_S
在APPR單節之前的單節內程式編輯此位置。 P_S 位於輪廓之外，並以沒有刀徑補償(R0)的方式來接近。
- 輔助點 P_H
接近與離開的一些路徑會穿過輔助點 P_H ；控制器從您在APPR或DEP單節內的輸入來計算輔助點。控制器以上一次程式編輯的進給速率由目前的位置移動到輔助點 P_H 。若您已經在接近功能之前於最後定位單節內程式編輯**FMAXG00** (以快速行進方式定位)，控制器也以快速行進方式接近輔助點 P_H 。
- 第一輪廓點 P_A 以及最後輪廓點 P_E
您在APPR單節內程式編輯第一輪廓點 P_A 。最後輪廓點 P_E 可以使用任何路徑功能來程式編輯。若APPR單節也包含Z座標，則控制器同時將刀具移動至第一輪廓點 P_A 。
- 終點 P_N
位置 P_N 的位置在輪廓之外，來自於您在DEP單節內的輸入。若DEP單節也包含Z座標，則控制器同時將刀具移動至結束點 P_N 。

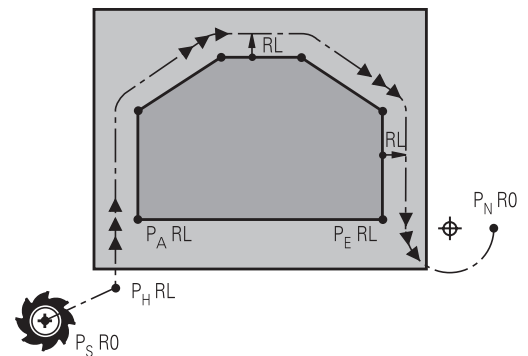

縮寫	意義
APPR	靠近
DEP	離開
L	直線
C	圓
T	切線 (平滑連結)
N	正交 (垂直)

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。不正確的預定位以及不正確的輔助點 P_H 會導致輪廓受損。靠近移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 編寫一個合適的預定位
- ▶ 在圖形模擬幫助之下檢查輔助點 P_H 、程序與輪廓



利用**APPR LT**、**APPR LN**及**APPR CT**功能，控制器以上一次編寫的進給速率(也可為**FMAX**)，將刀具移動到輔助點 P_H 。利用**APPR LCT**功能，控制器使用APPR單節所程式編輯的進給速率移動到輔助點 P_H 。如果在接近單節之前尚未有程式編輯的進給速率，控制器即會產生一錯誤訊息。

極座標

您亦可對於以下的接近/離開功能以極座標程式編輯輪廓點：

- APPR LT成為APPR PLT
- APPR LN成為APPR PLN
- APPR CT成為APPR PCT
- APPR LCT成為APPR PLCT
- DEP LCT成為DEP PLCT

由軟鍵選擇接近或離開功能，然後按下橘色**P**鍵。

半徑補償

刀徑補償是以 APPR 單節內的第一輪廓點 P_A 來一併程式編輯，DEP 單節會自動移除刀徑補償。


 


若使用R0程式編輯APPR LN或APPR CT，則控制器停止加工/模擬並顯示錯誤訊息。
此功能方法與iTNC 530控制器的不同！

接近依切線方向的直線連結：APPR LT

刀具從開始點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到與輪廓相切直線上的第一輪廓點 P_A 。輔助點 P_H 和第一輪廓點 P_A 相隔**LEN**的距離。

- ▶ 使用任何路徑功能來接近開始點 P_S
- ▶ 以 **APPR DEP** 鍵與 **APPR LT** 軟鍵來開啟對話
 - ▶ 第一輪廓點 P_A 的座標
 - ▶ **LEN**：輔助點 P_H 與第一輪廓點 P_A 之間的距離
 - ▶ 加工的刀徑補償 **RR/RL**

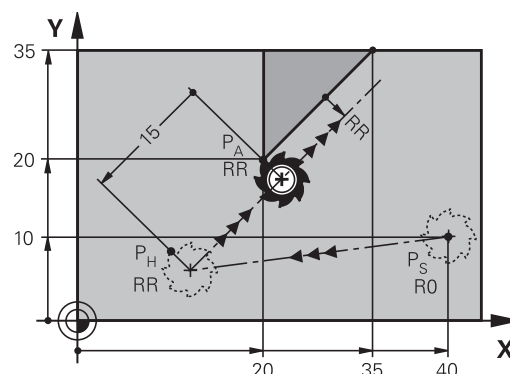


範例

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A 具備半徑補償 RR，距離 P_H 至 P_A ：LEN=15
9 L X+35 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件

接近與第一輪廓點垂直的直線：APPR LN

 - ▶ 使用任何路徑功能來接近啟動點 P_S 。
- ▶ 以 **APPR DEP** 鍵與 **APPR LN** 軟鍵來開啟對話：
 - ▶ 第一輪廓點 P_A 的座標
 - ▶ 長度：至輔助點 P_H 的距離。請永遠將 **LEN** 視為正值來輸入
 - ▶ 加工的刀徑補償 **RR/RL**



範例


7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	靠近 P_S 沒有刀徑補償
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A 具備刀徑補償 RR
9 L X+20 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件

接近依切線方向的圓弧路徑連結：APPR CT


刀具從啟動點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著從 P_H 移動到與第一個輪廓元件相切圓弧上的第一輪廓點 P_A 。

從 P_H 至 P_A 的圓弧是經由刀徑 R 與中央角度 CCA 來決定。圓弧的繞轉方向是從第一個輪廓元件的刀具路徑自動產生。

 - ▶ 使用任何路徑功能來接近啟動點 P_S 。
- ▶ 以**APPR DEP**鍵與**APPR CT**軟鍵來開啟對話



- ▶ 第一輪廓點 P_A 的座標
 - 如果刀具以刀徑補償所定義的方向來接近工件：輸入 R 為正值
 - 如果刀具以刀徑補正所定義的相反方向來接近工件：輸入 R 為負值。
- ▶ 圓弧的半徑 R
- ▶ 圓弧的中央角度 CCA
 - CCA 只能作為正值來輸入。
 - 最大輸入值是 360°
- ▶ 加工的刀徑補償 RR/RL

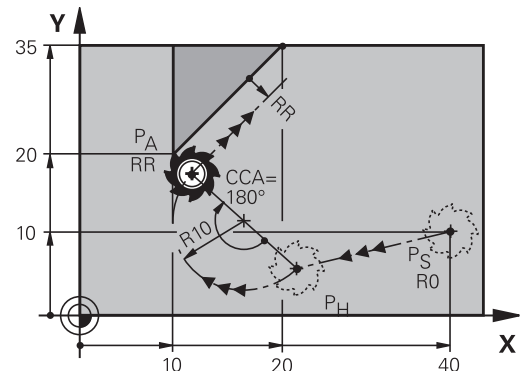

範例

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	靠近PS沒有刀徑補償
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	PA具備刀徑補償RR，半徑R=10
9 L X+20 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件

 
在輪廓接近時由直線至輪廓都依切線方向以圓形路徑連結：APPR LCT

刀具從啟動點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到圓弧上的第一個輪廓點 P_A 。在APPR單節中所編寫的進給速率對於控制器在接近單節中所行經的整個路徑皆有效(路徑 P_S 到 P_A)。


如果您已經在接近單節中程式編輯了所有三個主要軸向X、Y和Z之座標，控制器即同時在三個軸上將刀具由APPR單節之前所定義的位置移動到輔助點 P_H ，然後控制器只在工作平面上從 P_H 前往 P_A 。

這個圓弧對於線 $P_S - P_H$ 以及第一個輪廓元件都依切線方向連結，一旦這些線已知，加上半徑之後就足以定義刀具路徑。

- ▶ 使用任何路徑功能來接近啟動點 P_S 。
- ▶ 以APPR DEP鍵與APPR LCT軟鍵來開啟對話：



- ▶ 第一輪廓點 P_A 的座標
- ▶ 圓弧的半徑 R 。輸入 R 為正值
- ▶ 加工的刀徑補償 RR/RL

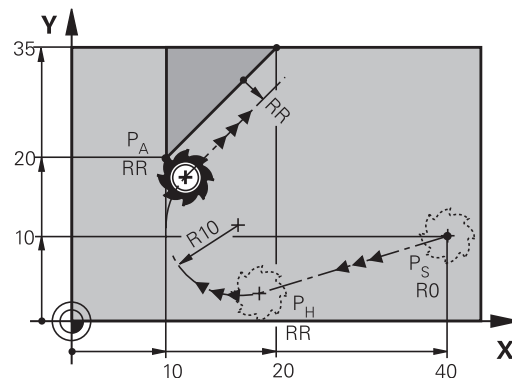



範例

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	靠近 P_S 沒有刀徑補償
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A 具備刀徑補償 RR ，半徑 $R=10$
9 L X+20 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件

在輪廓離開時依切線方向的直線連結：DEP LT

刀具從最後輪廓點 P_E 至結束點 P_N 以直線移動，直線是最後一個輪廓元件的延伸。 P_N 與 P_E 之間相距**LEN**的距離。

 - ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補償來程式編輯最後一個輪廓元件
 - ▶ 以**APPR DEP**鍵與**DEP LT**軟鍵來開啟對話
- ▶ **LEN**: 輸入從最後一個輪廓元件 P_E 到結束點 P_N 的距離。

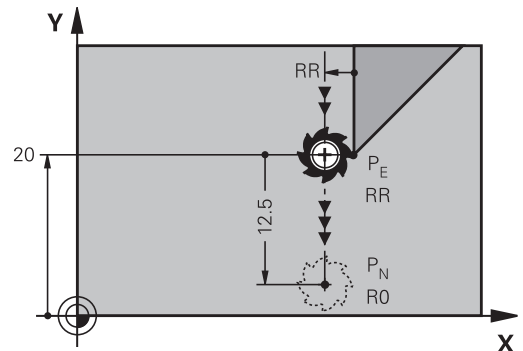



範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：PE含半徑補償
24 DEP LT LEN12.5 F100	以 LEN=12.5 mm 來離開輪廓
25 L Z+100 FMAX M2	在Z軸方向內退刀，回到第一個單節，結束程式

離開與最後輪廓點垂直的直線：DEP LN

刀具從最後輪廓點 P_E 至結束點 P_N 以直線移動，直線依垂直於最後輪廓點 P_E 的路徑離開。 P_N 與 P_E 之間距離= **LEN**+刀徑。

 - ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補償來程式編輯最後一個輪廓元件
 - ▶ 以**APPR DEP** 鍵與**DEP LN**軟鍵來開啟對話
- ▶ **LEN**：輸入與最後一個輪廓元件 P_N 的距離。重要事項：在**LEN**內輸入正值

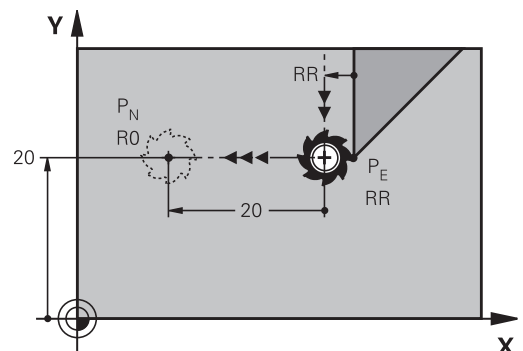


範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：PE含半徑補償
24 DEP LN LEN+20 F100	以 LEN=20 mm 來垂直離開輪廓
25 L Z+100 FMAX M2	在Z軸方向內退刀，回到第一個單節，結束程式


在輪廓離開時依切線方向的圓弧路徑連結：DEP CT

刀具從最後輪廓點 P_E 至結束點 P_N 以圓弧移動，圓弧依切線方式連結至最後一個輪廓元件。

 - ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補償來程式編輯最後一個輪廓元件
- ▶ 以APPR DEP鍵與DEP CT軟鍵來開啟對話



- ▶ 圓弧的中央角度CCA
- ▶ 圓弧的半徑R
 - 如果刀具以刀徑補償所定義的相反方向來離開工件：輸入R為正值。
 - 如果刀具以刀徑補償所定義的相反方向來離開工件：輸入R為負值。

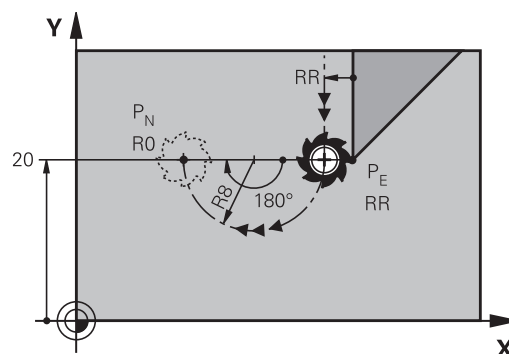

範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：PE含半徑補償
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	中央角度=180°，圓弧半徑=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	在Z軸方向內退刀，回到第一個單節，結束程式


離開依切線方向連接輪廓與直線的圓弧：DEP LCT

刀具從輪廓終點 P_S 至輔助點 P_H 以圓弧移動，接著以直線移動到結束點 P_N 。這個圓弧依切線方向連結最後一個輪廓元件與 P_H 至 P_N 的直線。一旦這些線已知，加上半徑R之後就足以清楚定義刀具路徑。

- ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補償來程式編輯最後一個輪廓元件
- ▶ 以APPR/DEP鍵與DEP LCT軟鍵來開啟對話



- ▶ 輸入結束點 P_N 的座標
- ▶ 圓弧的半徑R。輸入R為正值

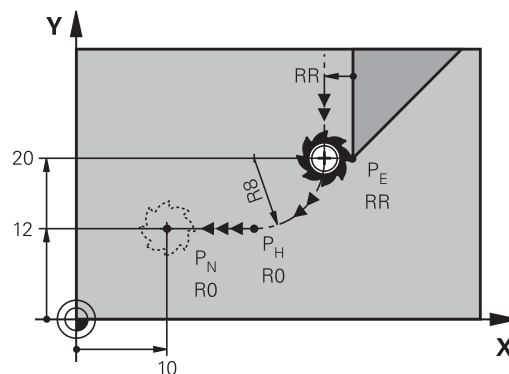

範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：PE含半徑補償
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	PN座標，圓弧半徑=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	在Z軸方向內退刀，回到第一個單節，結束程式

7.4 路徑輪廓 - 笛卡兒座標

路徑功能的概述


路徑功能鍵	功能	刀具的移動	必要的輸入	頁碼
	直線L	直線	直線終點的座標	281
	導角：CHF	兩直線之間的導角	導角側邊長度	282
	圓心CC	無	圓心或極座標	284
	圓弧C	繞著圓心 CC 至圓弧終點的圓弧移動	圓弧終點的座標，繞轉方向	285
	圓弧 CR	特定半徑的圓弧	圓弧終點的座標，圓弧半徑，繞轉方向	286
	圓弧 CT	與前後輪廓元件依切線方向進行圓弧連結	圓弧終點座標	288
	圓弧導角RND	與前後輪廓元件依切線方向進行圓弧連結	圓弧導角半徑 R	283
	FK自由輪廓程式編輯	與前一輪廓元件以直線或圓弧路徑任意連結	"路徑輪廓-FK自由輪廓程式編輯(選項19)", 299 頁碼	301

直線L

控制器以直線方式，將刀具從目前位置移動到直線終點。前一單節的結束點就是開始點。



- ▶ 按**L**鍵開啟用於含的直線移動之程式單節
- ▶ 直線的端點**座標**，如果需要的話
- ▶ 刀徑補償RL/RR/R0
- ▶ 進給速率 F
- ▶ 雜項功能M

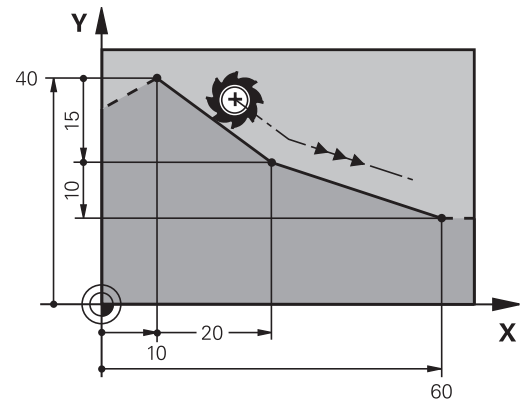

範例

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
```

```
8 L IX+20 IY-15
```

```
9 L X+60 IY-10
```

捕捉實際位置

您也能使用**實際位置捕捉**鍵，來產生直線單節(L單節)：

- ▶ 在手動操作模式中，將刀具移動到您要捕捉的位置
- ▶ 將螢幕顯示切換為程式編輯。
- ▶ 選擇您要在其後插入直線單節的NC單節



- ▶ 按下**實際位置捕捉**鍵
- ▶ 控制器會產生具有實際位置座標的直線單節。

在兩直線之間插入導角

導角讓您能切除兩直線的交會角。

- **CHF**單節之前與之後的直線單節必須位在與導角相同的工作平面內。
- **CHF**單節前後的刀徑補償必須相同
- 導角必須用目前的刀具加工



- ▶ **導角側邊長度**：導角的長度；並且如果需要的話：
- ▶ **進給速率 F** (只在**CHF**單節內有效)


範例

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0

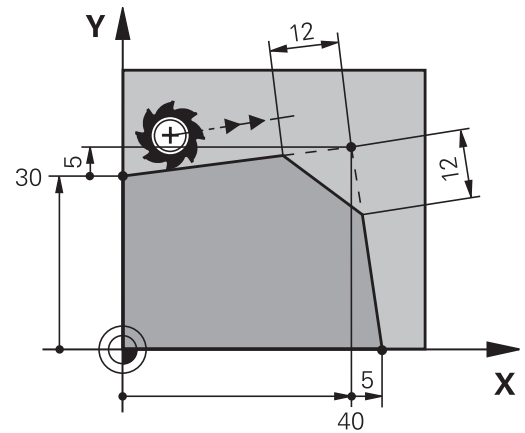

CHF單節無法作為輪廓的開始。

導角僅可位於工作平面上。

導角所切除的轉角並不屬於輪廓的一部份

在**CHF**單節內程式編輯的進給速率只在該**CHF**單節內有效，在**CHF**單節之後，先前的進給速率會再次有效。

圓弧彎角RND

RND功能是用於捨入輪廓彎角。

刀具依切線方向，將前後兩個輪廓元件以圓弧連結來移動。

圓弧必須用呼叫的刀具加工。



- ▶ **圓弧導角半徑**：如果需要的話，輸入半徑：
- ▶ **進給 F** (只在**RND**單節內有效)


範例

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

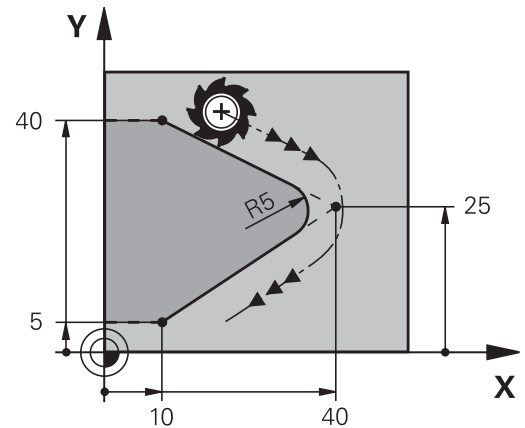

前後輪廓元件的座標，必須位於導角圓弧平面。如果沒有刀徑補償來為輪廓加工，必須在平面上程式編輯兩元件座標。

導角圓弧切除的轉角並不屬於輪廓的一部份。

RND單節內程式編輯的進給速率只在**RND**單節內有效。

在**RND**單節之後，先前的進給速率會再次有效。

您也可使用**RND**單節運用於正切輪廓接近。

圓心CC

您可定義圓形的圓心，該圓形已經用C鍵程式編輯 (圓形路徑C)。請以下列方式執行：

- 輸入工作平面上圓心的笛卡兒座標；或
- 使用先前單節所定義的圓心；或
- 以**實際位置捕捉**鍵來捕捉座標



- ▶ 輸入圓心的座標，或若要使用上一個程式編輯位置，請輸入無的座標

範例

```
5 CC X+25 Y+25
```

或

```
10 L X+25 Y+25
```

```
11 CC
```

第10和11程式行並非參照例圖所示。

有效性

圓心定義保持有效，直到程式編輯新的圓心為止。


增量輸入圓心

如果您以增量式座標輸入圓心，則該圓心乃相對於最後刀具程式編輯的位置。



CC的唯一作用是定義圓心的位置：刀具不會移動到這個位置。

圓心也是極座標的原點。

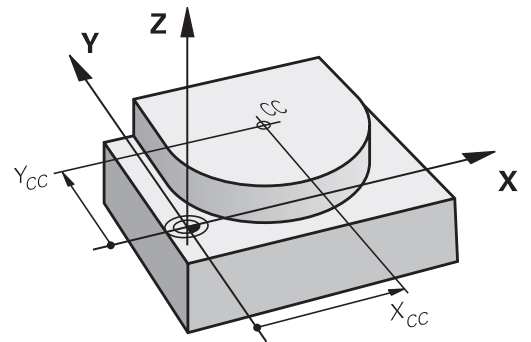

圓形路徑C圍繞圓心CC

程式編輯圓弧之前，您必須先輸入圓心**CC**。最後程式編輯的刀具位置將為圓弧的起點。

- ▶ 將刀具移動到圓形的起始點



- ▶ 輸入圓心的**座標**



- ▶ 如果需要的話，可輸入圓弧終點的**座標**：
- ▶ 繞轉方向 **DR**
- ▶ 進給 **F**
- ▶ Miscellaneous function **M**





控制器通常在啟用的工作平面上進行圓周運動。然而，也可編寫未位在啟用的工作平面上的圓弧。利用同時旋轉這些圓形移動，可建立空間圓弧(三軸內的圓弧)，例如**C Z... X... DR+** (含刀具軸Z)。

範例

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

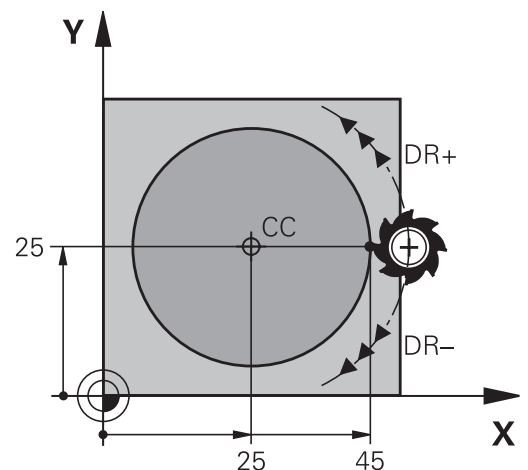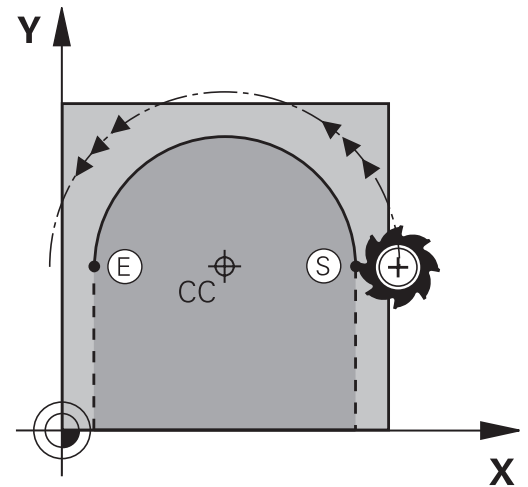

完整的圓

輸入您用作開始點的相同點來作為結束點。




圓弧的開始點與結束點必須在同一圓周上。
輸入公差的最大值為0.016 mm。設定在機械參數**circleDeviation** (編號200901)內的輸入公差。
控制器能夠行進之有可能最小的圓：0.016 mm。

圓CR含已定義半徑

刀具以半徑 R 在圓形路徑上移動。



- ▶ 圓弧終點座標
- ▶ 刀徑 R (代數符號決定了圓弧的大小)
- ▶ 旋轉方向 DR 備註：代數符號決定了圓弧是外凸或內凹。
- ▶ Miscellaneous function M
- ▶ 進給 F

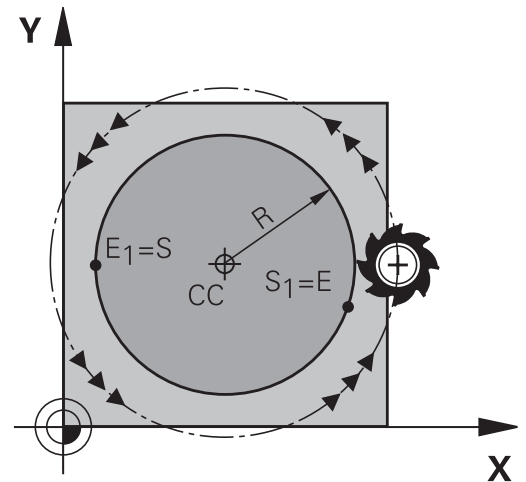

完整的圓

如果是完整的圓，連續程式編輯兩個單節：

第一個半圓的結束點就是第二個半圓的開始點，第二個半圓的結束點就是第一個半圓的開始點。

中央角度CCA與圓弧半徑R

輪廓上的開始點與結束點，可以使用同半徑的 4 個圓弧來連結：

小圓弧：CCA < 180°

輸入具有正號的半徑 $R > 0$


大圓弧：CCA > 180°

輸入具有負號的半徑 $R < 0$

繞轉方向決定了圓弧是外凸或內凹：

外凸：旋轉方向 $DR-$ (具備刀徑補償 RL)

內凹：旋轉方向 $DR+$ (具備刀徑補償 RL)

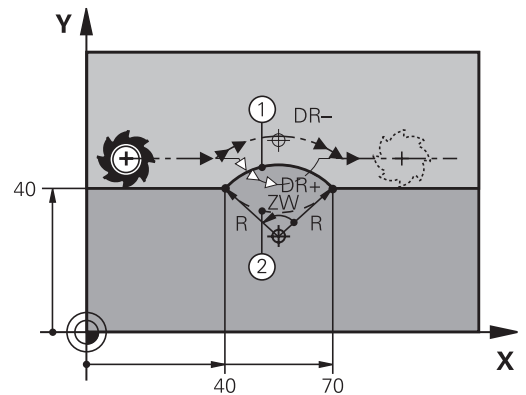

圓弧直徑的開始點與結束點之間的距離，不可大於圓弧的直徑。

最大容許半徑是 99.9999 m。

您也能輸入旋轉軸 A、B、與 C。

控制器通常在啟用的工作平面上進行圓周運動。然而，也可編寫未位在啟用的工作平面上的圓弧。利用同時旋轉這些圓形移動，可建立空間圓弧(三軸內的圓弧)。

範例

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (圓弧1)

或


11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (圓弧2)

或

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (圓弧3)

或

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (圓弧4)

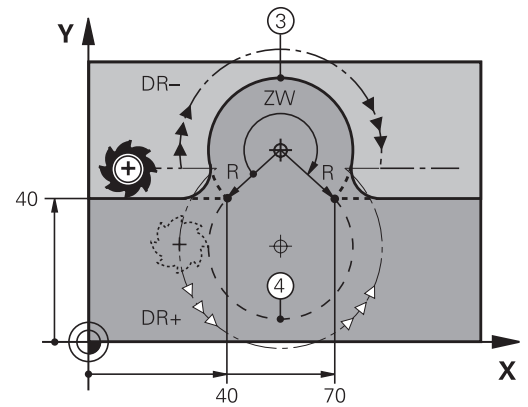

圓CT含切線連結

刀具依前一程式編輯的輪廓元件的切線方向，以圓弧移動。

兩個輪廓元件之間的轉折點依切線方向呼叫，當兩個輪廓之間的交會點沒有不連續或轉角，轉折點完全平滑連結。

到切線圓弧連結的輪廓元件，必須在**CT**單節前立即程式編輯，所以需要至少兩個定位單節。



- ▶ 如果需要的話，可輸入圓弧終點的座標:
- ▶ 進給 F
- ▶ Miscellaneous function M


範例

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3

8 L X+25 Y+30


9 CT X+45 Y+20

10 L Y+0

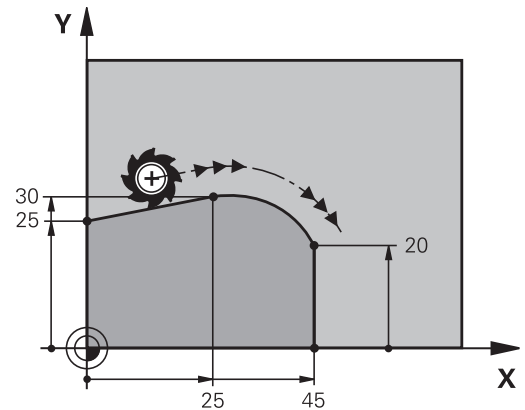


切線圓弧是二維空間操作：CT單節內的座標，與前一輪廓元件的座標，必須在圓弧的同一平面上！

範例：笛卡兒座標的直線移動與直線導角

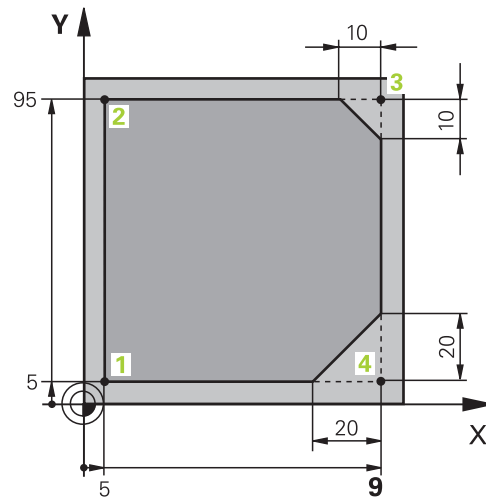


0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義圖形工件模擬的工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	呼叫在主軸上並且具有主軸轉速的刀具
4 L Z+250 R0 FMAX	以快速行進FMAX在主軸上退刀
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	刀具預先定位
6 L Z-5 R0 F1000 M3	以進給速率F = 1000 mm/min移動到加工深度
7 APPR LT X+5 y+5 LEN10 RL F300	依切線連接方向接近直線的點1上之輪廓
8 L Y+95	移動到點 2
9 L X+95	點3：轉角3的第一直線
10 CHF 10	程式編輯長度為10 mm的導角
11 L Y+5	點4：轉角3的第二直線，轉角4的第一直線
12 CHF 20	程式編輯長度為20 mm的導角
13 L X+5	移動到最後輪廓點1，轉角4的第二直線
14 DEP LT LEN10 F1000	依直線切線方式離開輪廓
15 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
16 END PGM LINEAR MM	

範例：笛卡兒座標的圓形移動

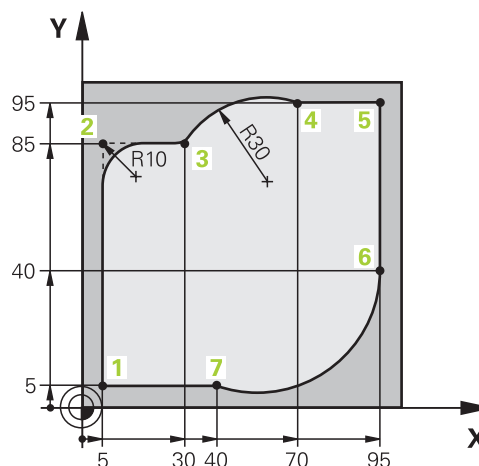

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義圖形工件模擬的工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z s4000	呼叫在主軸上並且具有主軸轉速的刀具
4 L Z+250 R0 FMAX	以快速行進FMAX在主軸上退刀
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	刀具預先定位
6 L Z-5 R0 F1000 M3	以進給速率F = 1000 mm/min移動到加工深度
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	依切線連接方向接近圓弧的點1上之輪廓
8 L X+5 Y+85	點2：轉角2的第一直線
9 RND R10 F150	插入半徑 R = 10 mm，進給速率：150 mm/min
10 L X+30 Y+85	移動到點3：CR的圓弧開始點
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	移動到點4：CR的圓弧終點，半徑 30 mm
12 L X+95	移動到點 5
13 L X+95 Y+40	移動到點 6
14 CT X+40 Y+5	移動到點 7：圓弧端點，圓弧以切線方向與點6相連，控制器自動計算半徑
15 L X+5	移動到最後輪廓點1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
17 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
18 END PGM CIRCULAR MM	

範例：笛卡兒座標的圓周移動

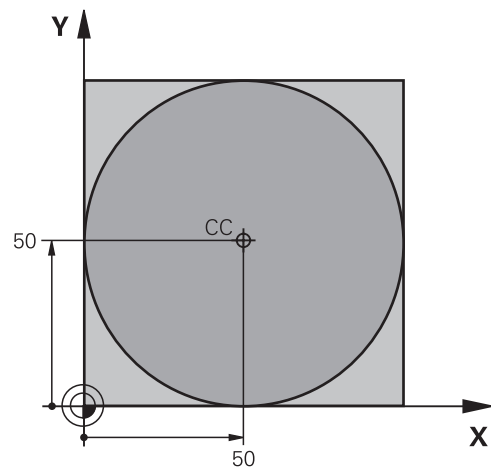

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3150	刀具呼叫
4 CC X+50 Y+50	定義圓心
5 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
6 L X-40 Y+50 R0 FMAX	刀具預先定位
7 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	依切線方向連結以圓弧接近圓的開始點
9 C X+0 DR-	移動到圓的終點 (= 圓的開始點)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
11 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具・程式結束
12 END PGM C-CC MM	

7.5 路徑輪廓 - 極座標

概述

利用極座標的角度**PA**與距離**PR**，而相對於先前定義的極座標原點**CC**，您就可以定義一位置座標。

極座標適用於：

- 圓弧上的位置點
- 以角度標示的工件圖面尺寸；例如螺栓圓孔圓弧加工

極座標路徑功能的概述

路徑功能鍵	刀具的移動	必要的輸入	頁碼
 + 	直線	直線終點的極座標半徑與角度	293
 + 	繞著圓心/極座標原點至圓弧終點的圓弧路徑	圓弧終點的極座標角度，繞轉方向	294
 + 	與前一輪廓元件依切線方向進行圓弧連結	圓弧終點的極座標半徑與角度	294
 + 	圓周與直線移動的組合	圓弧終點的極座標半徑與角度， 刀具軸終點的座標	295

極座標的工件原點：原點CC


您可在極座標內指定任何點之前，於加工程式的任何點上設定極座標原點CC。如同程式編輯圓心一樣設定極座標原點。



- ▶ **座標：** 輸入極座標原點的笛卡兒座標，若要使用上一個程式編輯位置，則不用輸入任何座標。在程式編輯極座標之前，請先定義極座標原點。您只能定義以笛卡兒座標顯示的極座標原點。極座標原點將保持有效，直到您定義新的極座標原點。

範例

12 CC X+45 Y+25

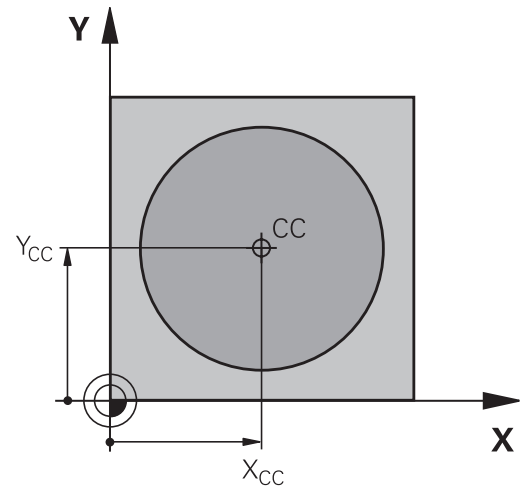

直線LP

刀具以直線方式，從目前位置移動到直線終點，前一單節的結束點就是開始點。



- ▶ **極座標半徑PR：** 輸入極座標原點CC至直線終點之距離。
- ▶ **極座標角度PA：** 位於-360°與 +360° 間的直線終點角度位置。

PA的符號乃依角度參考軸而定：

- 若從角度參考軸至PR之角度為逆時針方向： $PA > 0$
- 若從角度參考軸至PR之角度為順時針方向： $PA < 0$

範例


12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

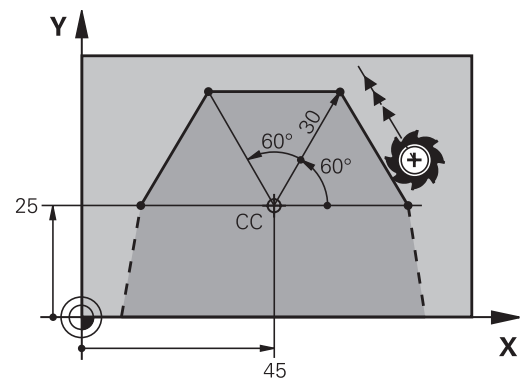

圓形路徑CP圍繞極座標原點CC

極座標半徑PR也是圓弧半徑，PR由從起點至極座標原點CC的距離所定義，最後程式編輯的刀具位置將為圓弧的起點。



- ▶ 極座標角度PA：位於-99999.9999°與+99999.9999°間的圓弧終點角度位置



- ▶ 繞轉方向 DR

範例


18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



使用增量式輸入，您必須輸入具有相同符號的DR和PA。從早期控制器匯入程式時，考量此行為。若需要，請調整程式。

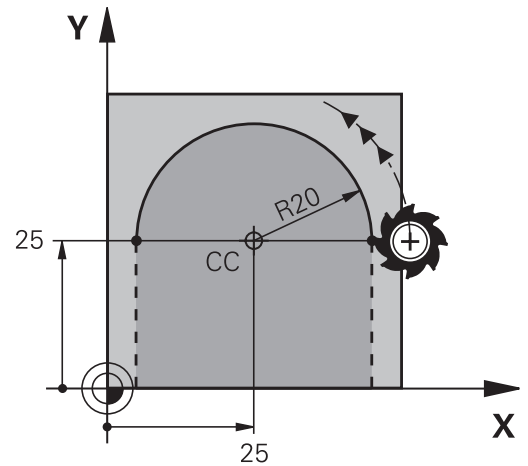

圓CTP含切線連結

刀具依前一輪廓元件的切線方向，以圓弧路徑移動。



- ▶ 極座標半徑PR：圓弧終點至極座標原點CC之間的距離



- ▶ 極座標角度PA：圓弧終點的角度位置。



極座標原點不是輪廓圓弧的中心！

範例


12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120


15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

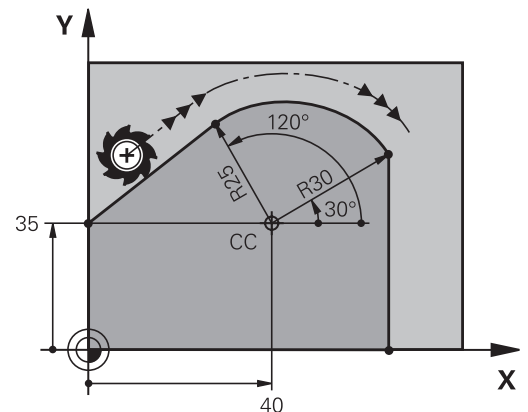

螺旋

螺旋移動是由一主平面上的圓周移動，與垂直於該平面的直線移動組合而成。在主平面內程式編輯圓形路徑。
螺旋僅能以極座標來程式編輯。

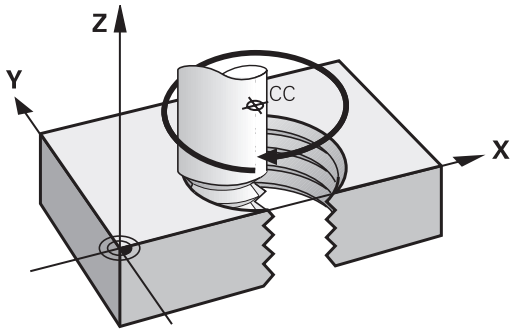

應用

- 較大直徑的內、外螺紋
- 潤滑溝槽

螺紋之計算

如果要程式編輯螺旋移動，必須輸入刀具在螺旋上以增量式方式移動的總角度，還有螺旋的總高度。

- 螺紋回轉數n：螺紋旋轉數 + 螺紋開始與結束上的延伸轉數
- 總高度h：螺距P乘上螺紋回轉數n
- 總增量角度IPA：螺紋回轉數 x 360° + 螺紋開始角度 + 螺紋延伸轉數的角度
- 起始座標Z：螺距 P乘(螺紋回轉數 + 螺紋於起始之延伸回轉數)

螺旋的型態

下表說明了螺旋的型態是由加工方向、旋轉方向、以及半徑補償來決定。

內螺紋	加工方向	旋轉方向	半徑補償
右手	Z+	DR+	RL
左手	Z+	DR-	RR
右手	Z-	DR-	RR
左手	Z-	DR+	RL
外螺紋			
右手	Z+	DR+	RR
左手	Z+	DR-	RL
右手	Z-	DR-	RL
左手	Z-	DR+	RR

程式編輯螺旋




繞轉方向與總增量角度**IPA**的代數符號輸入必須相同，否則刀具可能會依錯誤的路徑移動，因而損壞輪廓。

有關總角度**IPA**，可輸入範圍是-99 999.9999°至+99 999.9999°之值。



- ▶ **極座標角度**：以增量式座標輸入螺旋移動刀具的總旋轉角度。輸入角度後，請以軸選擇鍵來指定刀具軸。
- ▶ **座標**：以增量式座標輸入螺旋移動的高度座標
- ▶ **旋轉DR的方向**
順時鐘螺旋：DR-
逆時針螺旋：DR+
- ▶ 根據上表輸入半徑補償

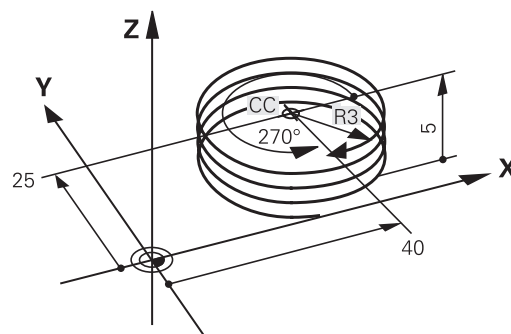

範例：螺紋 M6 x 1 mm · 5 個回轉


12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50


15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

範例：極座標的直線移動

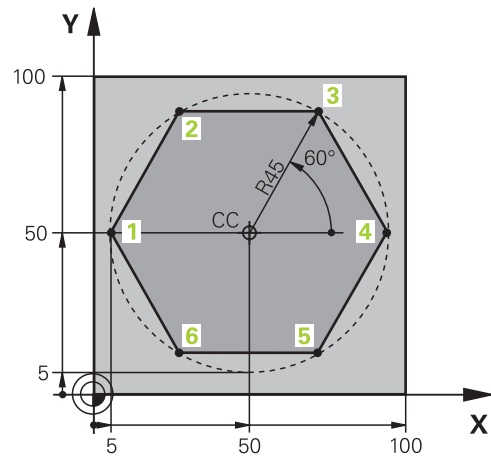

0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
4 CC X+50 Y+50	定義極座標的工件原點
5 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	刀具預先定位
7 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度
8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	依切線連接方向接近圓弧的點1上之輪廓
9 LP PA+120	移動到點 2
10 LP PA+60	移動到點 3
11 LP PA+0	移動到點 4
12 LP PA-60	移動到點 5
13 LP PA-120	移動到點 6
14 LP PA+180	移動到點 1
15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
16 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具・程式結束
17 END PGM LINEARPO MM	

範例：螺旋

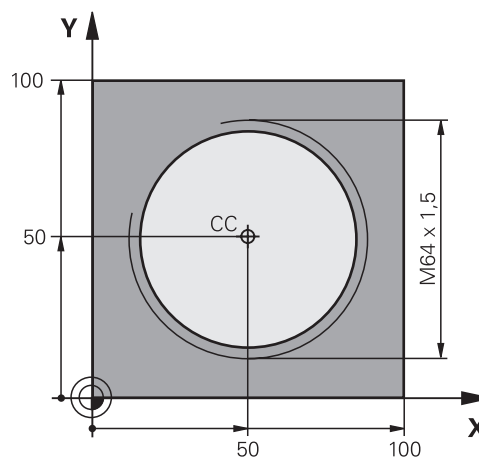

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 L X+50 Y+50 R0 FMAX	刀具預先定位
6 CC	轉換最後程式編輯位置作為極座標原點
7 L Z-12.75 R0 F1000 M3	移動到加工深度
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	依切線方向以圓弧接近輪廓
9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	螺旋補間
10 DEP CT CCA180 R+2	依切線方向以圓弧離開輪廓
11 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具・程式結束
12 END PGM HELIX MM	

7.6 路徑輪廓–FK自由輪廓程式編輯(選項19)


基本原則

不是NC專用的工件圖面，通常含有許多灰色對話鍵無法輸入的非常規的座標資料。

您可使用例如自由輪廓程式編輯功能FK，直接輸入這些維度資料。

- 若已知座標在輪廓元件附近之上或之內
- 若座標資料參照另一輪廓元件
- 若已知方向性資料與輪廓路徑的相關資料

控制器將依據已知的座標資料的輪廓，提供具有互動式FK程式編輯圖形的程式編輯對話。對於右上圖顯示的工件圖面而言，FK 程式編輯是最方便的程式編輯方法。

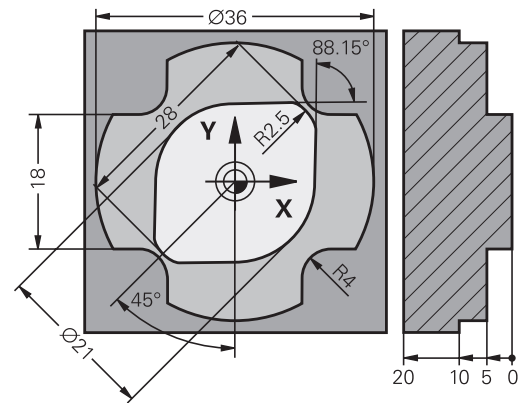

程式編輯註記

FK 自由輪廓程式編輯功能，只能使用在工作平面上的程式編輯輪廓元件。

根據以下階層定義FK程式編輯的工作平面：

- 1. 使用FPOL單節內定義的平面
- 2. 使用TOOL CALL(例如TOOL CALL 1 TOOL CALLZ = X/Y平面)
- 3. 以上都不適用，則啟動標準X/Y平面

FK軟鍵的顯示取決於工件外型定義內的主軸。例如若在工件外型定義內輸入主軸Z，則控制器只顯示X/Y平面的FK軟鍵。

您必須為每一輪廓元件輸入所有可用的資料，即使是沒有改變的資料也必須在每一單節內輸入，否則無法辨識。

所有FK元件都允許使用Q 參數，除了具有相對參考的元件 (例如RX或RAN)，或參考其他 NC 單節的元件。

如果程式內兼具 FK 單節與傳統單節，FK 輪廓必須完整定義，才能回到傳統的程式編輯。

控制器需要固定點來當成所有計算的基點。在程式編輯FK 輪廓之前，使用灰色路徑功能鍵，程式編輯包含加工平面座標的位置，請勿在單節內輸入任何 Q 參數。

如果 FK 輪廓的第一個單節是FCT或FLT單節，您必須以灰色路徑功能鍵來程式編輯至少兩個 NC 單節，以便充分定義輪廓接近的方向。

請勿在LBL指令後直接程式編輯FK輪廓。

FK程式編輯圖形



如果您在FK程式編輯期間，希望使用圖形支援時，請選擇**程式 + 圖形**畫面配置。

進一步資訊: "程式編輯", 88 頁碼

不完整的座標資料通常無法完整定義工件輪廓，在此狀況下，控制器在FK圖形中提供可能的解答。使用者可選擇能配合圖面的輪廓，控制器在FK圖形內使用多種顏色：

- **藍色**：獨一指定的輪廓元件
只有在離開動作之後才會用藍色顯示最後一個FK元件。
- **紫色**：尚未獨一指定的輪廓元件
- **橙色**：刀具中心點路徑
- **紅色**：快速移動
- **綠色**：有一個以上的解決方案

如果資料允許多種可能的解決方案，而且輪廓元件以綠色顯示時，請依據下列方法選擇正確的輪廓元件：

顯示 可能的解答	▶ 重複按下 顯示 可能的解答 軟鍵，直到顯示正確的輪廓元件。如果您在標準設定中不能夠分辨可能的解決方案，請使用縮放功能
選擇 可能的答案	▶ 如果顯示的輪廓元件能配合圖面時，請以 選擇 可能的答案 來選擇輪廓元件

如果您還不要選擇綠色輪廓元件，請按下**啟動 單一程序**軟鍵來繼續FK對話。




請以**選擇 可能的答案**軟鍵，儘快選擇綠色的輪廓元件。您可以用這種方式，避免後續元件的混淆。

在圖形視窗中顯示單節編號

為了在一圖形視窗中顯示一單節編號：

顯示 省略 單節編號	▶ 設定 顯示 隱藏的 單節號碼 軟鍵成 顯示 (軟鍵列3)

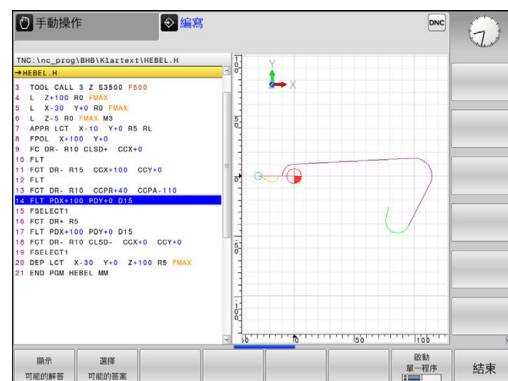

起始FK對話

如果您按下灰色的FK路徑功能鍵，控制器就會顯示您可以用來開啟FK對話的軟鍵。再次按下**FK**鍵就能取消選擇軟鍵。

如果您以這些軟鍵之一來開啟FK對話，控制器將顯示其他的軟鍵列，讓您輸入已知座標、方向性資料、輪廓路徑的相關資料。

軟鍵	FK元件
	依切線方向的直線連結
	非依切線方向的直線連結
	含切線連接的圓弧
	非依切線方向的圓弧連結
	FK 程式編輯的極座標原點

FK 程式編輯的極座標原點

- 
 - ▶ 如果要顯示自由輪廓程式編輯的軟鍵，請按下**FK**鍵
- 
 - ▶ 要啟始定義極座標原點的對話，請按下**FPOL**軟鍵
 - ▶ 然後控制器顯示啟用工作平面之軸向軟鍵。
 - ▶ 使用這些軟鍵輸入極座標。



 
FK程式編輯之極座標原點直到您使用FPOL定義了新原點之前皆維持有效。

自由直線程式編輯

非依切線方向的直線連結



- ▶ 如果要顯示自由輪廓程式編輯的軟鍵，請按下 **FK** 鍵



- ▶ 如果開啟直線的自由程式編輯的對話，請按下 **FL** 軟鍵
- > 控制器顯示其他的軟鍵。
- ▶ 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料
- > FK圖形以紫羅蘭色顯示程式編輯的輪廓元件，直到輸入充分的資料。如果輸入的資料說明數種解答時，圖形將以綠色顯示輪廓元件，請參閱進一步資訊: "FK程式編輯圖形", 300 頁碼

依切線方向的直線連結

如果依切線方向以直線連結另一輪廓元件時，請以 **FLT** 軟鍵來開啟對話：



- ▶ 如果要顯示自由輪廓程式編輯的軟鍵，請按下 **FK** 鍵



 
- ▶ 如果要開啟對話，請按下 **FLT** 軟鍵
- ▶ 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料

自由圓形路徑程式編輯

非依切線方向的圓弧連結



- ▶ 如果要顯示自由輪廓程式編輯的軟鍵，請按下**FK**鍵




- ▶ 為了開始圓弧之自由程式編輯的對話，請按下**FC**軟鍵
- ▶ 控制器即顯示出軟鍵，您可用來輸入圓弧上的直接資料或是圓心上的資料。
- ▶ 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料
- ▶ FK圖形以紫羅蘭色顯示程式編輯的輪廓元件，直到輸入充分的資料。如果輸入的資料說明數種解答時，圖形將以綠色顯示輪廓元件，請參閱進一步資訊: "FK程式編輯圖形", 300 頁碼

含切線連接的圓弧

如果圓弧為切線連接到另一個輪廓元件，使用**FCT**軟鍵來開始對話：



 - ▶ 如果要顯示自由輪廓程式編輯的軟鍵，請按下**FK**鍵





- ▶ 如果要開啟對話，請按下 **FCT** 軟鍵
- ▶ 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料

可能的輸入



終點座標

軟鍵

  已知資料



笛卡兒座標 X 與 Y

  


參考 FPOL 的極座標

範例

7 FPOL X+20 Y+30

8 FL IX+10 Y+20 RR F100


9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

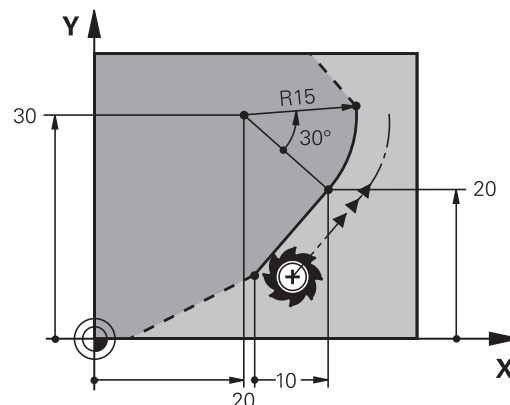


輪廓元件的方向與長度

軟鍵

 
已知資料



直線的長度

 


直線的傾斜角度

 



圓弧的弦長度LEN



 輸入切線的傾斜角度 AN



圓弧的中心角

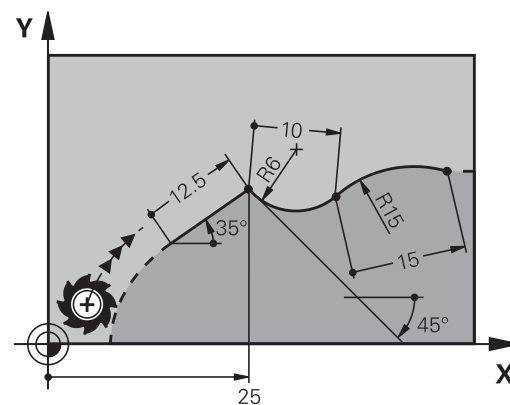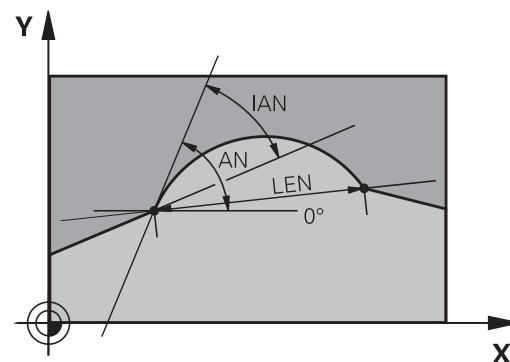

注意事項

碰撞的危險！

控制器將遞增的傾斜角度IAN參照至先前橫越單節的方向。與先前控制器機型(包括iTNC 530)的NC程式不相容。在匯入NC程式的執行期間會有碰撞的危險！

- ▶ 在圖形模擬幫助之下檢查程序與輪廓
- ▶ 若需要，請調整匯入的NC程式

範例

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15


FC/FCT單節內的圓心 CC、半徑、與繞轉方向：

控制器從您輸入的資料，計算出自由程式編輯圓弧的圓心，因此能在 FK 程式單節內程式編輯完整圓。

如果您要以極座標來定義圓心，您必須使用 FPOL，而非 CC 來定義極座標原點。FPOL 是以笛卡兒座標方式輸入，而且保持有效，直到控制器遇到含有另一 FPOL 的單節為止。





編寫或自動計算的圓心或極座標原點只在相連的傳統或 FK 區段內生效。若 FK 區段分成兩個傳統編寫區段，則將遺失有關圓心或極座標原點的資訊。兩傳統編寫區段的每一者都必須具有自己的(若需要，一致的) CC 單節。相反地，若兩 FK 區段之間的有一個傳統區段，則此資訊也將遺失。


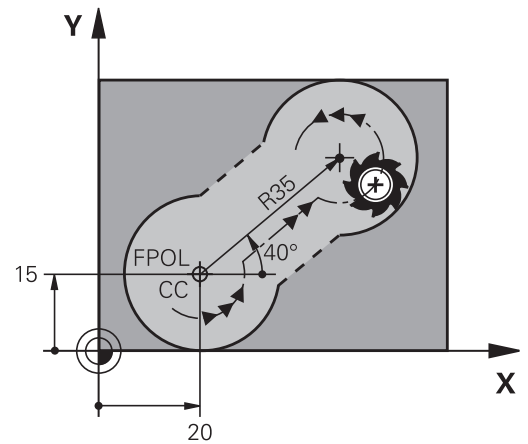


軟鍵

  已知資料



笛卡兒座標的圓心

  

極座標內的中心



圓弧的繞轉方向



圓弧的半徑

範例

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

12 FL AN+40

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

封閉式輪廓

您可以使用 **CLSD** 軟鍵，來辨識封閉式輪廓的起點與終點，如此減少了最後一個輪廓元件的可能解答的數量。

在 FK 區段的第一個與最後一個單節內，以追加另一輪廓資料輸入之方式輸入 **CLSD** 指令。



輪廓的開始： CLSD+

輪廓的結束： CLSD-


範例

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
```

```
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
```

```
...
```

```
17 FC DR- R+15 CLSD-
```









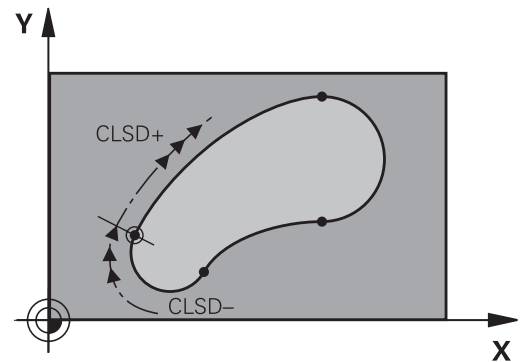


輔助點







在自由程式編輯的直線與圓弧上，您可輸入輪廓上或附近的輔助點的座標。

輪廓上的輔助點

         輔助點位於直線上、直線的延伸上或圓弧上。

軟鍵	已知資料
 	直線輔助點 P1 或 P2 的 X 座標
 	直線輔助點 P1 或 P2 的 Y 座標
  	圓弧路徑輔助點 P1、P2 或 P3 的 X 座標
  	圓弧路徑輔助點 P1、P2 或 P3 的 Y 座標

      
接近輪廓的輔助點

軟鍵	已知資料
 	接近直線的輔助點之 X 與 Y 座標
	輔助點至直線的距離
 	接近圓弧的輔助點的 X 與 Y 座標
	輔助點至圓弧的距離

範例

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

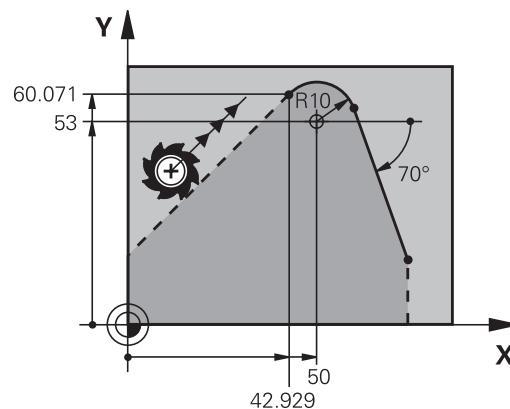

相對資料


相關資料為根據另一輪廓元件的值。軟鍵與程式文字都以字母**R**為開頭，代表相對輸入。右圖顯示以相對資料來程式編輯的尺寸資料。



相對資料的座標與角度都採用增量方式程式編輯，您還必須輸入資料所參考的輪廓元件的單節編號。

相對資料所參考的輪廓元件的單節編號，僅能位於您程式編輯的單節的前 64 個定位單節。



如果您刪除了相對資料所參考的單節，控制器會顯示錯誤訊息。在您刪除單節之前，請先行修改程式。

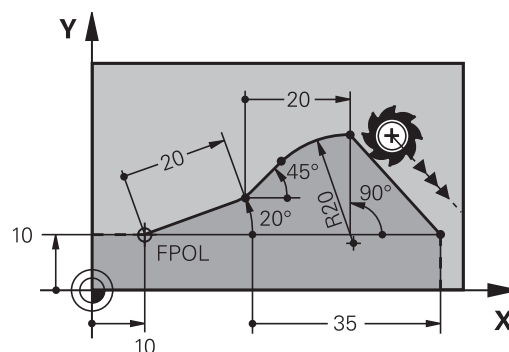



相對於單節 N 的資料：終點座標

軟鍵

  已知資料



相對於單節N的笛卡兒座標

  

相對於單節N的極座標

範例

12 FPOL X+10 Y+10

13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13


相對於單節 N 的資料：輪廓元件的方向與距離

軟鍵	已知資料
	直線與另一元件之間的角度，或圓弧切線與另一元件之間的角度
	平行於另一輪廓元件的直線
	直線與平行的輪廓元件之間的距離

範例

```

17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18
    
```

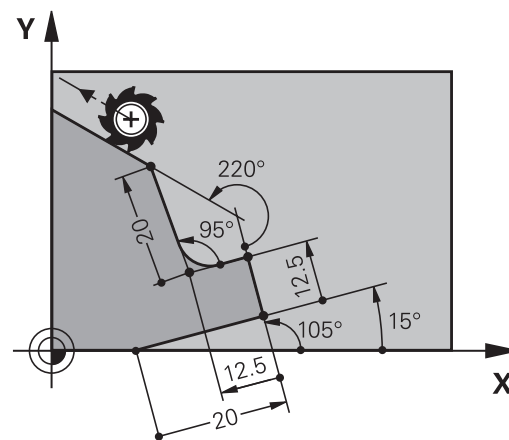


相對於單節 N 的資料：圓心 CC

軟鍵	已知資料
	圓心相對於單節N的笛卡兒座標
	
	圓心相對於單節N的極座標
	


範例

```

12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14
    
```

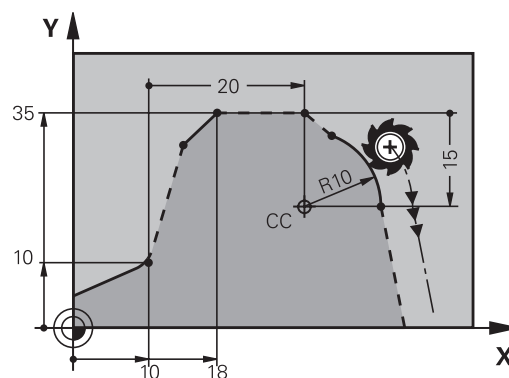


範例：FK 程式編輯 1

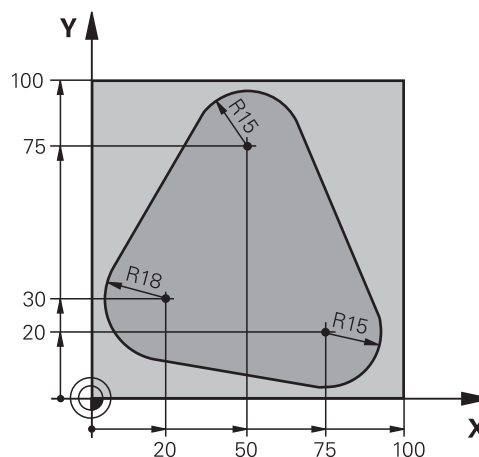


0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	刀具預先定位
6 L Z-10 R0 F1000 M3	移動到加工深度
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	依切線方向以圓弧接近輪廓
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK輪廓區段：
9 FLT	為每一輪廓元件程式編輯所有已知的資料
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
18 END PGM FK1 MM	

範例：FK 程式編輯 2

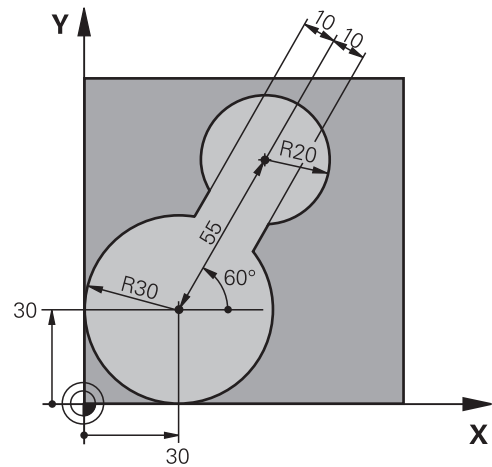

0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 L X+30 Y+30 R0 FMAX	刀具預先定位
6 L Z+5 R0 FMAX M3	刀具預先定位
7 L Z-5 R0 F100	移動到加工深度
8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	依切線方向以圓弧接近輪廓
9 FPOL X+30 Y+30	FK輪廓區段：
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	為每一輪廓元件程式編輯所有已知的資料
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	依切線方向以圓弧離開輪廓
20 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
21 END PGM FK2 MM	

範例：FK 程式編輯 3

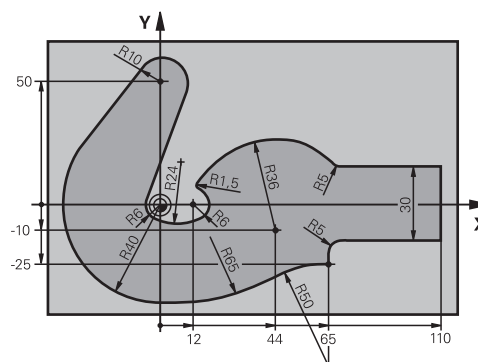

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	刀具預先定位
6 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度
7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	依切線方向以圓弧接近輪廓
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK輪廓區段：
9 FLT	為每一輪廓元件程式編輯所有已知的資料
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
31 L X-70 R0 FMAX	

32 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具 · 程式結束
33 END PGM FK3 MM	

8


從CAD檔案傳輸資料

8.1 CAD檢視器的畫面配置

CAD檢視器的基本原理

畫面顯示

若開啟CAD-Viewer，則顯示以下畫面配置：

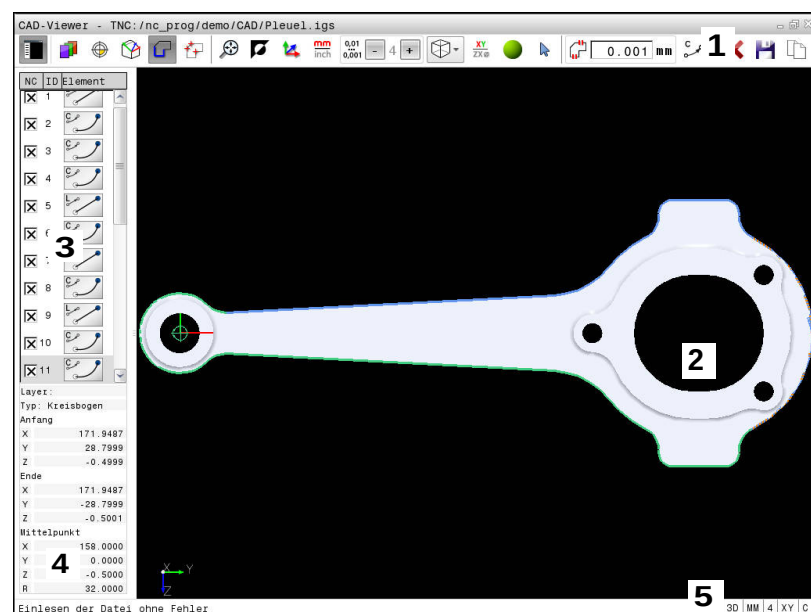

- 1 功能表列
- 2 圖形視窗
- 3 清單檢視視窗
- 4 視窗元件資訊
- 5 狀態列

檔案格式

CAD-Viewer允許直接在控制器上開啟標準CAD資料格式，
控制器顯示以下檔案格式：

File	類型	格式
步階	.STP和.STEP	■ AP 203 ■ AP 214
IGES	.IGS和.IGES	■ 版本5.3
DXF	.DXF	■ R10至2015

8.2 CAD匯入(選項42)

應用


CAD檔案可直接在控制器上開啟，以便擷取輪廓或加工位置，並儲存成Klartext程式或加工點檔案。依此方式取得的Klartext程式亦可由較舊的海德漢控制器所執行，因為這些輪廓程式僅包含L及CC/C單節。

如果您在編寫模式中處理檔案，依照預設控制器即會使用.H的副檔名來產生附檔名為.PNT之點加工檔案的輪廓程式。您可在儲存對話中選擇檔案類型。要直接在NC程式內插入選取的輪廓或選取的加工位置，請使用控制器的剪貼簿。



操作注意事項：

- 在載入檔案到控制器之前，要確認檔案名稱只含允許的字元。進一步資訊: "檔案名稱", 164 頁碼
- 控制器並不支援二進位DXF格式。以ASCII格式將DXF檔案儲存在CAD或繪圖程式內。

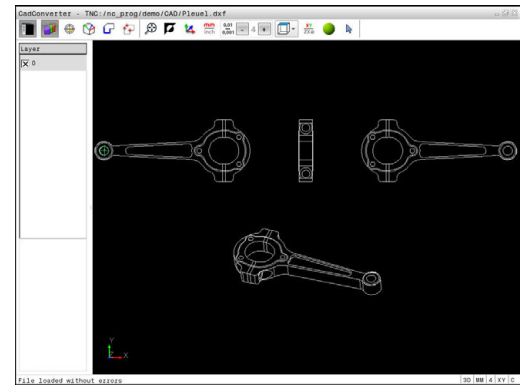

使用CAD檢視器



若要使用不含觸控螢幕的**CAD-Viewer**，則必須使用滑鼠或觸控板。只能使用滑鼠或觸控板選擇所有操作模式與功能以及輪廓和加工位置。

CAD-Viewer做為個別的應用程式在控制器的第三桌面上執行，這可讓您使用螢幕切換鍵在工具機操作模式、程式編輯模式與**CAD-Viewer**之間切換。這對於要在Klartext程式內，透過剪貼簿複製貼上來新增輪廓或加工位置特別有用。



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。

進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

開啟CAD檔



- ▶ 按下**編寫**鍵



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下**PGM MGT**鍵



- ▶ 為了能夠看到所顯示的用於選擇檔案種類的軟鍵功能表，請按下**選擇 類別**軟鍵



- ▶ 若要顯示所有CAD檔案，請按下**顯示CAD**或**顯示全部**軟鍵



- ▶ 選擇儲存CAD檔案的目錄
- ▶ 選擇所要的CAD檔案




- ▶ 按下**ENT**鍵
- ▶ 控制器開啟**CAD-Viewer**，並在螢幕上顯示檔案內容。控制器在清單檢視視窗中顯示疊層，並在圖形視窗中顯示繪圖。


基本設定

使用工具列內的圖像選擇以下指定的基本設定。

圖像	設定
	顯示或隱藏視窗清單檢視，將圖形視窗放大
	許多層的顯示
	設定預設
	設定工件原點
	選擇輪廓
	選擇鑽孔位置
	將大小設定為完整圖形的最大可能畫面
	改變背景顏色(黑色或白色)
	在2-D模式與3-D模式之間切換。主動模式為有顏色的反白
	設定檔案的量測單位，公制或英制，然後控制器以此測量單位輸出輪廓程式以及加工位置。啟動的量測單位會以紅色強調
	設定解析度：解析度代表了當產生輪廓程式時，控制器必須使用的小數位數。預設值：公制時至小數點第4位並且英制時至小數點第5位
	在模型的許多檢視之間切換，例如 頂端
	選擇與取消選擇： 啟動+符號與按下 Shift 鍵相同，並且啟動-符號與按下 CTRL 鍵相同。啟動游標符號與滑鼠相同
	
	

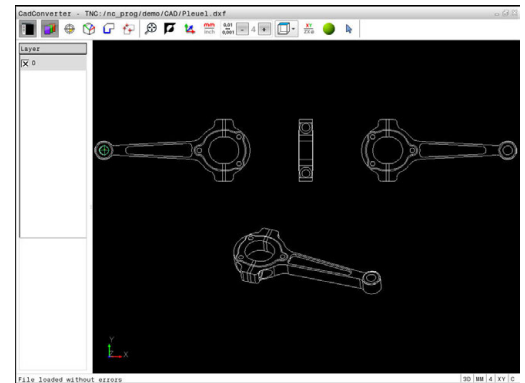

只有在特定模式下控制器才會顯示以下圖像。

 圖像	設定
	復原最近的步驟。
	輪廓假設模式： 公差代表了相鄰輪廓元件彼此最多可以相隔多少距離。您可使用公差來補償在製圖時所發生的不正確。預設值為0.001 mm
	圓弧模式： 圓弧模式定義在NC程式內是要以C格式或CR格式輸出圓弧(例如用於圓筒表面補間)。
	加工點假設模式： 指定在選擇加工位置期間控制器是否應該將刀具路徑顯示成虛線
	路徑最佳化模式： 控制器將刀具移動動作最佳化，賦予加工位置之間最短的移動動作。重複啟動會重設最佳化
	鑽孔位置模式： 控制器開啟可依照大小篩選鑽孔的突現式視窗



操作注意事項：

- 設定正確的測量單位，因為CAD檔案不會包含任何這樣的資訊。
- 當產生較舊控制器機型的NC程式，您必須限制解析度到三位小數。此外，您必須移除**CAD-Viewer**插入到輪廓程式中的註解。
- 控制器在畫面的狀態列中顯示目前的基本設定。

設定圖層


CAD檔案通常包含有多個圖層。設計者使用這些圖層來產生多種元件種類的群組，例如實際工件輪廓、尺寸、輔助及設計線、遮影及文字等。

隱藏不需要的圖層可讓圖形更容易判讀，並且幫助取得所需的資訊。



操作注意事項：

- 所要處理的CAD檔案必須包含至少一個圖層。控制器會自動將未指派給圖層的元件移動至匿名圖層。
- 甚至如果設計者將線條儲存在不同圖層中，您仍可選擇輪廓。

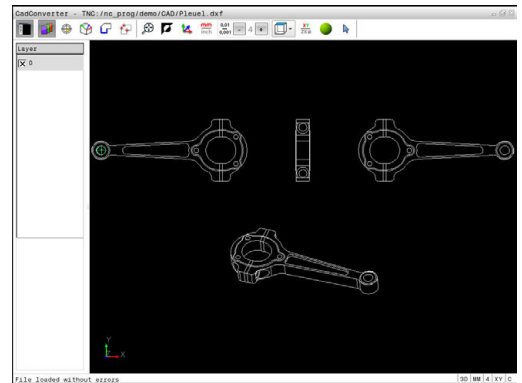


- ▶ 選擇用於圖層設定的模式
- ▶ 在清單檢視視窗中，控制器顯示在啟動的CAD檔案中所包含的所有圖層
- ▶ 隱藏圖層：使用滑鼠左鍵來選擇圖層，並點選它的核取方塊來隱藏。
- ▶ 或者使用空白鍵
- ▶ 顯示圖層：使用滑鼠左鍵來選擇圖層，並點選它的核取方塊來顯示。
- ▶ 或者使用空白鍵

設定預設

CAD檔案內繪圖的工件原點並不會永遠以讓您可直接用它做為工件預設之方式來定位。因此，控制器具有一項功能，使您能夠藉由點選一元件而偏移工件預設到一適當的位置。您也可定義座標系統的方位。

您可將預設定義在以下的位置處：

- 在一直線的起點、終點或中心
- 在圓弧的起點、中央或終點
- 在四分之一圓周之間的交接處或是全圓的中心處
- 在以下之間的交點：
 - 直線與直線，即使交點實際上位在直線之一的延伸處
 - 直線 – 圓弧
 - 直線 – 全圓
 - 圓 – 圓(不論其為圓弧或全圓)

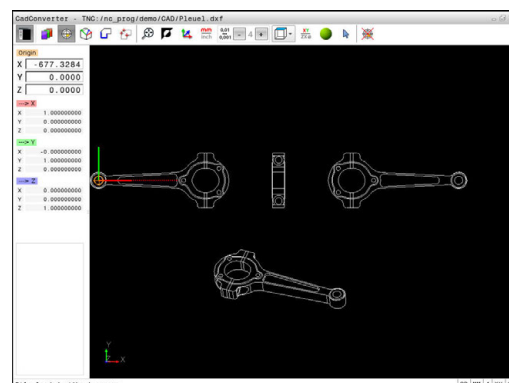

操作注意事項：

- 即使在您已經選擇輪廓之後，您亦可改變預設。控制器不會計算實際的輪廓資料，直到您儲存所選擇的輪廓在一輪廓程式中。
- 預設與選配方位已插入NC程式，當成**原始**開頭的註解。

選擇單一元件上的預設



- ▶ 選擇用於指定預設的模式
- ▶ 用滑鼠按一下所要的元件
- ▶ 控制器利用星號來標示出在所選擇元件上可做為預設的可能位置。
- ▶ 點選您想要選擇做為預設的星號
- ▶ 如果所選擇的元件太小，可使用縮放功能
- ▶ 控制器設定預設符號到所選的位置上。
- ▶ 若想要，您可調整座標系統的方位。

進一步資訊: "調整座標系統的方位", 323 頁碼

選擇兩元件交點上的預設



- ▶ 選擇用於指定預設的模式
 - ▶ 使用滑鼠左鍵點選第一個元件(直線、圓或圓弧)
 - ▶ 元件為有顏色的強調。
 - ▶ 使用滑鼠左鍵點選第二個元件(直線、圓或圓弧)
 - ▶ 控制器設定預設符號到交點上。
 - ▶ 若想要，您可調整座標系統的方位。
- 進一步資訊: "調整座標系統的方位", 323 頁碼



操作注意事項：

- 如果有許多可能的交點，控制器會選擇在第二元件上最靠近滑鼠點選位置的交點。
- 若兩元件未直接相交，則控制器自動計算其延伸的交點。
- 如果控制器無法計算一交點，即會取消選擇先前選取的元件。

若設定預設，則「設定預設」的圖示顏色改變。

您可利用按下圖示來刪除預設。

調整座標系統的方位


座標系統的位置由軸方位來定義。



- ▶ 預設已經設定
- ▶ 在正X方向內的元件上按一下左鍵
- ▶ 控制器校準X軸，並在清單畫面中以紅色顯示。
- ▶ 在正Y方向內的元件上按一下左鍵
- ▶ 控制器校準Y和Z軸，並在清單畫面中以綠色和藍色顯示。

元件資訊

在元件資訊視窗內，控制器顯示所選的預設距離繪圖工件原點有多遠，以及此參考系統如何相對於該繪圖定向。

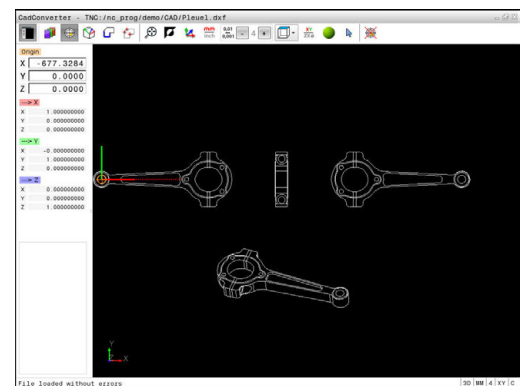

定義工件原點


工件預設並不會永遠以讓您可加工整個工件的方式來定位。因此，控制器具有一項可讓您定義新工件原點以及傾斜操作的功能。您也可以定義座標系統的方位。

含座標系統方位的工件原點可定義在和預設相同的位置上。

進一步資訊: "設定預設", 322 頁碼



工件原點及其選擇性方位可插入當成NC程式內的註解，使用**TRANS DATUM AXIS**功能用於工件原點，並且**PLANE VECTOR**功能用於操作方位。

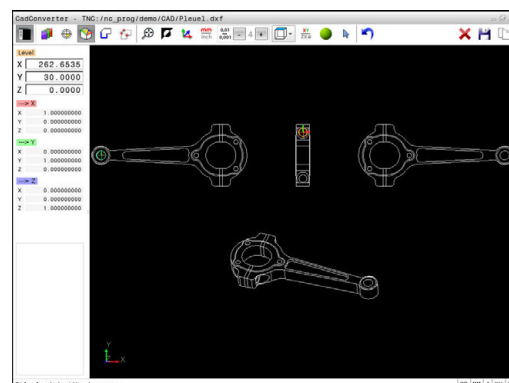

選擇單一元件上的工件原點



- ▶ 選擇指定工件原點的模式
- ▶ 用滑鼠按一下所要的元件
- ▶ 控制器利用星號來標示出在所選擇元件上可做為工件原點的可能位置。
- ▶ 點選您想要選擇做為工件原點的星號
- ▶ 如果所選擇的元件太小，可使用縮放功能
- ▶ 控制器設定預設符號到所選的位置上。
- ▶ 若想要，您可調整座標系統的方位。

進一步資訊: "調整座標系統的方位", 325 頁碼

選擇兩個元件交點上的工件原點



- ▶ 選擇指定工件原點的模式
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選第一個元件(直線、圓或圓弧)
- ▶ 元件為有顏色的強調。
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選第二個元件(直線、圓或圓弧)
- ▶ 控制器設定預設符號到交點上。
- ▶ 若想要，您可調整座標系統的方位。

進一步資訊: "調整座標系統的方位", 325 頁碼



操作注意事項：

- 如果有許多可能的交點，控制器會選擇在第二元件上最靠近滑鼠點選位置的交點。
- 若兩元件未直接相交，則控制器自動計算其延伸的交點。
- 如果控制器無法計算一交點，即會取消選擇先前選取的元件。

當已設定工件原點，則工件原點設定圖示的顏色改變。

您可利用按下圖示來刪除工件原點。

調整座標系統的方位


座標系統的位置由軸方位來定義。



- ▶ 工件原點已經設定
- ▶ 在正X方向內的元件上按一下左鍵
- ▶ 控制器校準X軸，並在清單畫面中以紅色顯示。
- ▶ 在正Y方向內的元件上按一下左鍵
- ▶ 控制器校準Y和Z軸，並在清單畫面中以綠色和藍色顯示。

元件資訊

在元件資訊視窗內，控制器顯示所選的工件原點距離工件預設有多遠。

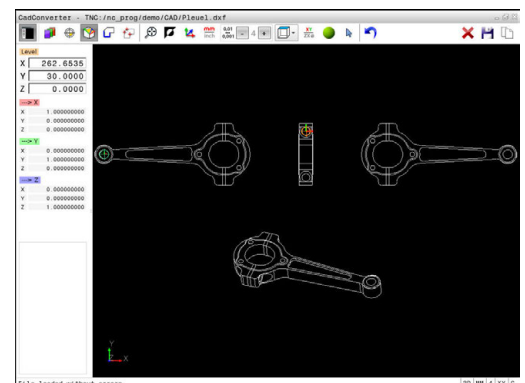

選擇並儲存輪廓



操作注意事項：

- 若未啟用選項42，則啟動展示模式。在展示模式內最多可選擇10個元件。
- 指定輪廓選擇期間的旋轉方向，如此與所要的加工方向相同。
- 選擇第一個輪廓元件，使得有可能接近而不發生碰撞。
- 如果輪廓元件彼此非常靠近，可使用縮放功能。

以下元件可選擇成為輪廓：


- 線段
- 圓
- 圓弧
- 多線條

在曲線元件上，像是擺線或橢圓，可選擇結束點以及中心點。也可選擇這些元件當成輪廓一部分，並在匯出期間轉換成多線條。

元件資訊

在元件資訊視窗內，控制器顯示有關在清單檢視視窗或圖形視窗內已經選擇的最後輪廓元件之資訊範圍。

- **圖層**：表示您目前所在的圖層
- **類型**：表示目前的元件類型，例如直線
- **座標**：顯示元件的起點與終點，以及合適的圓心和半徑

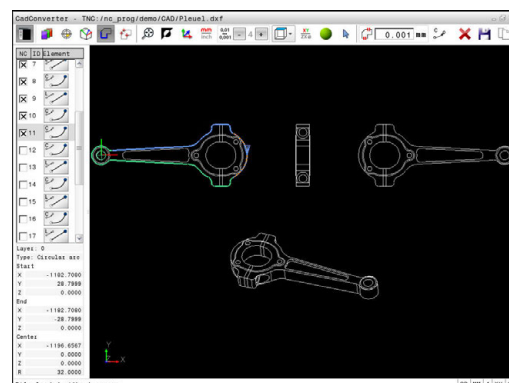



- ▶ 選擇輪廓選擇模式
- ▶ 圖形視窗已啟動用於輪廓選取。
- ▶ 為了選擇輪廓元件，使用滑鼠按一下元件
- ▶ 控制器用虛線顯示加工順序。
- ▶ 將滑鼠定位在元件中央點的另一側，來修改加工順序
- ▶ 用滑鼠左鍵選擇元件
- ▶ 所選擇的輪廓元件即變為藍色。
- ▶ 如果在所選擇的加工順序中其它的輪廓元件為可選擇，控制器將這些元件變為綠色反白。在接合處上，控制器選擇在該方向內具有最少偏移的元件。
- ▶ 點選最後的綠色元件，將所有元件新增至輪廓程式
- ▶ 控制器在清單檢視視窗中顯示所有選擇的輪廓元件。顯示所有仍舊是綠色的元件，並且NC欄沒有打勾記號。控制器不會將這些元件儲存至輪廓程式。
- ▶ 您也可利用在清單檢視視窗內按一下，將選取的元件新增至輪廓程式
- ▶ 如果需要的話藉由再次於圖形視窗中點選元件，亦可取消選取已選擇的元件，不過這次要同時按下CTRL鍵



- ▶ 另外：按一下圖示取消選擇所有已選擇的元件



- ▶ 將選取的輪廓元件儲存至控制器的剪貼簿，這樣之後就可將輪廓插入Klartext程式內



- ▶ 另外：將選取的輪廓元件儲存為Klartext程式
- ▶ 控制器顯示突現式視窗，讓您可選擇目標目錄、檔名以及檔案類型。



- ▶ 確認輸入
- ▶ 控制器將輪廓程式儲存至選取的目錄。



- ▶ 如果您想要選擇更多的輪廓，按下「取消選取的元件」軟鍵，並如上述地選擇下一個輪廓



操作注意事項：


- 控制器亦會將兩個工件外型定義(BLK FORM)轉換到輪廓程式中。第一個定義包含整個CAD檔案的尺寸，第二個為主動定義，只包含選取的輪廓元件，如此產生最佳的工件外型大小。
- 控制器僅會儲存已選取的元件(藍色元件)，其代表了它們在清單檢視視窗中已具有檢查標記。

區分、延伸與縮短輪廓元件

請如下修改輪廓元件：



- ▶ 圖形視窗已啟動用於輪廓選取
- ▶ 若要選擇開始點，請選擇元件或兩元件之間的交叉點(使用+圖示)
- ▶ 使用滑鼠按一下下一個輪廓元件就可選取
- ▶ 控制器用虛線顯示加工順序。
- ▶ 已選取該元件時，控制器顯示為藍色。
- ▶ 若元件無法連接，則控制器將該選取的元件顯示為灰色。
- ▶ 如果在所選擇的加工順序中其它的輪廓元件為可選擇，控制器將這些元件變為綠色反白。在接合處上，控制器選擇在該方向內具有最少偏移的元件。
- ▶ 點選最後的綠色元件，將所有元件新增至輪廓程式。

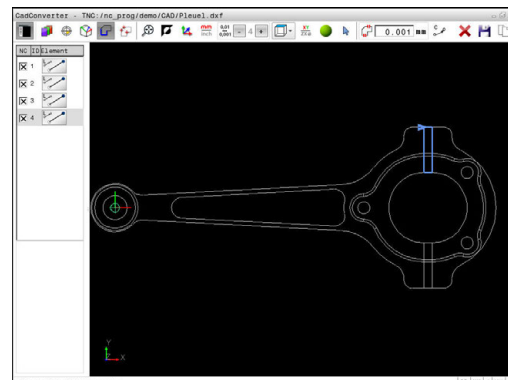

操作注意事項：

- 選擇含第一輪廓元件的輪廓加工順序。
- 如果所要延長或縮短的輪廓元件為一條直線，控制器即沿著相同的直線延長或縮短輪廓元件。如果所要延長或縮短的輪廓元件為一圓弧，控制器即沿著相同的圓弧延長或縮短輪廓元件。

選擇並儲存加工位置




操作注意事項：

- 若未啟用選項42，則啟動展示模式。在展示模式內最多可選擇10個元件。
- 如果輪廓元件彼此非常靠近，可使用縮放功能。
- 若需要，設置基本設定，讓控制器顯示刀具路徑。**進一步資訊:** "基本設定", 319 頁碼

在圖案產生器中可用於定義加工位置的可能性有以下三種：

- 單一選擇：透過個別滑鼠點擊選擇所要的加工位置。
進一步資訊: "單一選擇", 330 頁碼
- 快速在滑鼠區域內選擇鑽孔位置：利用拖曳滑鼠定義一個區域，您可選取此區域內的所有鑽孔位置。
進一步資訊: "快速在滑鼠區域內選擇鑽孔位置", 331 頁碼
- 透過圖示快速選擇鑽孔位置：按下圖示，然後控制器顯示所有現有的鑽孔直徑。
進一步資訊: "透過圖像的鑽孔位置快速選擇", 332 頁碼

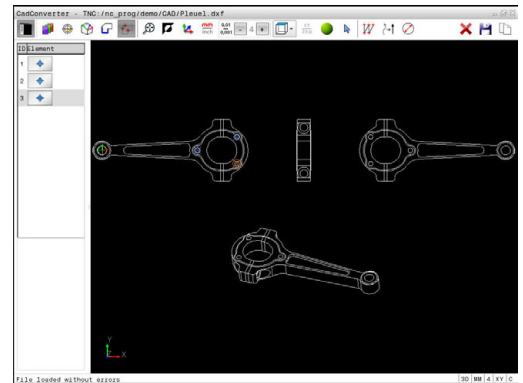

選擇檔案類型

以下為可用的檔案類型：

- 加工點表格(.PNT)
- Klartext對話式語言程式(.H)

若將加工位置儲存至Klartext程式，則控制器建立每一加工位置(L X... Y... Z... F MAX M99)上具有循環呼叫的個別線性單節。您也可將此程式傳輸至舊有的TNC控制器並執行。



TNC640上的加工點表格(.PNT)與iTNC530的不相容。在每一情況下其他控制器類型上的傳輸與處理會造成問題以及意外效能。

單一選擇




- ▶ 選擇用於選擇一加工位置的模式
- 圖形視窗已啟動用於位置選取。
- ▶ 若要選擇加工位置，請使用滑鼠按一下元件
- 控制器用橙色顯示該元件。
- ▶ 若同時按下shift鍵，則控制器用星號指出元件上可能的加工位置。
- ▶ 若按一下圓，控制器採用圓心當成加工位置
- 若同時按下shift鍵，則控制器用星號指出可能的加工位置。
- 控制器將所選擇的位置載入到清單檢視視窗(顯示點符號)。
- ▶ 如果需要的話藉由再次於圖形視窗中點選元件，亦可取消選取已選擇的元件，不過這次要同時按下CTRL鍵
- ▶ 另外：選擇清單檢視視窗內的元件並按下**DEL**鍵
- ▶ 另外：按一下圖示取消選擇所有已選擇的元件



ENT




- ▶ 將選取的加工位置儲存至控制器的剪貼簿，這樣之後就在Klartext程式內插入當成具有循環呼叫的定位單節
- ▶ 另外：將所選加工位置儲存為加工點檔案
- 控制器顯示突現式視窗，讓您可選擇目標目錄、檔名以及檔案類型。
- ▶ 確認輸入
- 控制器將輪廓程式儲存至選取的目錄。
- ▶ 如果想要選擇更多的加工位置，請按下「取消所選元件」圖像，並依照上述來選擇

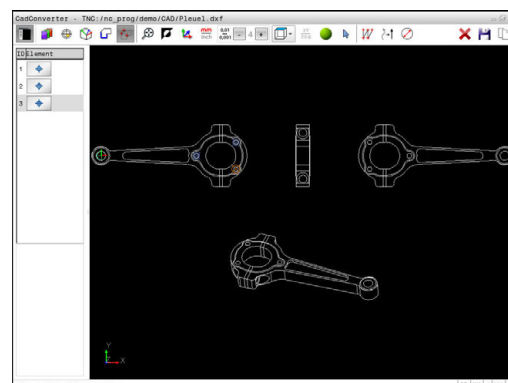

快速在滑鼠區域內選擇鑽孔位置



- ▶ 選擇用於選擇一加工位置的模式
- > 圖形視窗已啟動用於位置選取。
- ▶ 要選擇加工位置，請按下shift鍵並利用滑鼠左鍵定義一區域
- > 完全包在該區域內的完整圓經過調整，如此鑽孔由控制器定位。
- > 控制器開啟可依照大小篩選鑽孔的突現式視窗。
- ▶ 設置過濾器設定並按一下**確定**按鈕以確認
進一步資訊: "篩選器設定", 333 頁碼
- > 控制器將所選擇的位置載入到清單檢視視窗(顯示點符號)。
- ▶ 如果需要的話藉由再次於圖形視窗中點選元件，亦可取消選取已選擇的元件，不過這次要同時按下CTRL鍵
- ▶ 另外：選擇清單檢視視窗內的元件並按下**DEL**鍵
- ▶ 另外：利用再次拖曳區域開啟來取消選擇所有元件，但是這次同時按下CTRL鍵
- ▶ 將選取的加工位置儲存至控制器的剪貼簿，這樣之後就在Klartext程式內插入當成具有循環呼叫的定位單節
- ▶ 另外：將所選加工位置儲存為加工點檔案
- > 控制器顯示突現式視窗，讓您可選擇目標目錄、檔名以及檔案類型。
- ▶ 確認輸入
- > 控制器將輪廓程式儲存至選取的目錄。
- ▶ 如果想要選擇更多的加工位置，請按下「取消所選元件」圖像，並依照上述來選擇

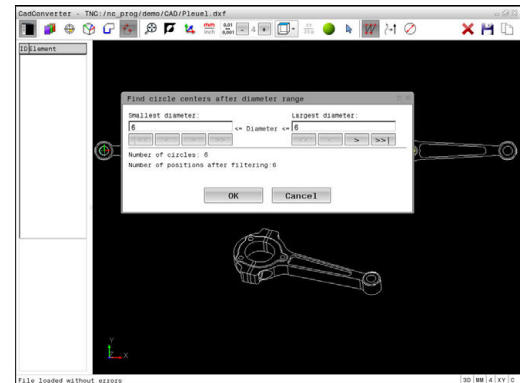


透過圖像的鑽孔位置快速選擇



- ▶ 選擇用於選擇加工位置的模式
- > 圖形視窗已啟動用於位置選取。
- ▶ 選擇圖示
- > 控制器開啟可依照大小篩選鑽孔的突現式視窗。
- ▶ 若需要則設置篩選器設定，並按一下**確定**按鈕以確認
- ▶ 進一步資訊: "篩選器設定", 333 頁碼
- > 控制器將所選擇的位置載入到清單檢視視窗(顯示點符號)。
- ▶ 如果需要的話藉由再次於圖形視窗中點選元件，亦可取消選取已選擇的元件，不過這次要同時按下CTRL鍵
- ▶ 另外：選擇清單檢視視窗內的元件並按下**DEL**鍵
- ▶ 另外：按一下圖示取消選擇所有已選擇的元件



- ▶ 將選取的加工位置儲存至控制器的剪貼簿，這樣之後就在Klartext程式內插入當成具有循環呼叫的定位單節
- ▶ 另外：將所選加工位置儲存為加工點檔案
- > 控制器顯示突現式視窗，讓您可選擇目標目錄、檔名以及檔案類型。
- ▶ 確認輸入
- > 控制器將輪廓程式儲存至選取的目錄。
- ▶ 如果想要選擇更多的加工位置，請按下「取消所選元件」圖像，並依照上述來選擇

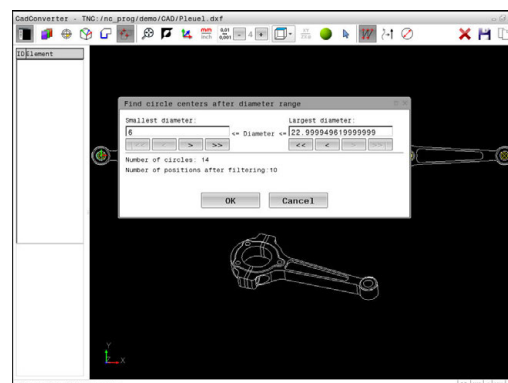

篩選器設定


在已經使用快速選擇功能標示鑽孔位置之後，會顯示其中左邊有所發現最小直徑並且右邊有所發現最大直徑之突現式視窗。您可使用直徑顯示下面的按鈕調整直徑，如此就可載入所要的鑽孔直徑。

以下為可用的按鈕：

圖示	最小直徑的篩選設定 (Filter setting of smallest diameter)
	顯示發現的最小直徑 (Display the smallest diameter found) (預設設定)
	顯示發現的次小直徑
	顯示發現的次大直徑
	顯示發現的最大直徑。控制器設定最小直徑的篩選器給最大直徑的數值集合
圖示	最大直徑的篩選設定 (Filter setting of largest diameter)
	顯示發現的最小直徑。控制器設定最大直徑的篩選器給最小直徑的數值集合
	顯示發現的次小直徑
	顯示發現的次大直徑
	顯示發現的最大直徑 (Display the largest diameter found) (預設設定)

按一下**顯示 刀具 路徑** 圖像可顯示刀具路徑。.

進一步資訊: "基本設定", 319 頁碼

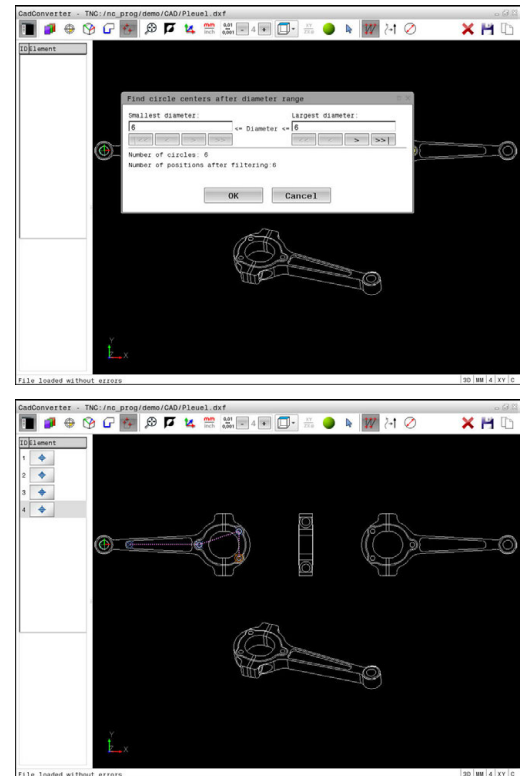


元件資訊

在元件資訊視窗內，控制器顯示在清單檢視視窗或圖形視窗內透過滑鼠按一下最後選擇的加工位置座標。

您亦可使用滑鼠改變圖形顯示。以下為可使用的功能：

- ▶ 若要旋轉立體圖內顯示的模型，請按住滑鼠右鍵並移動滑鼠
- ▶ 若要縮小，請按住滑鼠中鍵或滾輪並移動滑鼠
- ▶ 若要放大特定區域，請按住滑鼠左鍵來標記一個縮放區域
- > 在放開滑鼠左鍵之後，控制器放大定義的區域。
- ▶ 若要快速放大或縮小任意區域，請向前或向後轉動滑鼠滾輪
- ▶ 若要回到標準畫面，請按下shift鍵同時按兩下滑鼠右鍵。若只按兩下滑鼠右鍵，則可維持旋轉角度

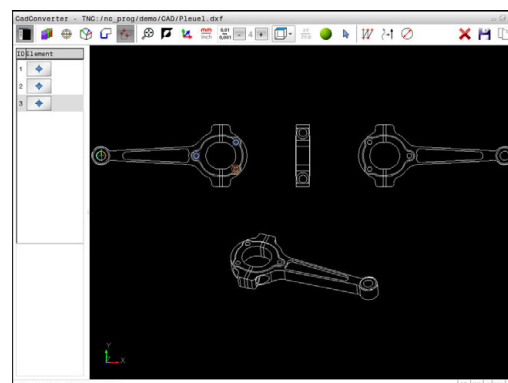

9

子程式與程式段落重複

9.1 標記子程式與程式段落重複

子程式與程式段落重複可以使您一次程式編輯加工順序之後，即可在需要時經常地執行。

標記

子程式與程式段落重複之開始即使用標記(**LBL**)在一加工程式中做註記。

標記係由在1到65535之間的數目來識別，或是可用自行定義的名稱所識別。每個標記編號或標記名稱可使用**標記設定**鍵在程式中設定，但僅能一次。您可輸入之標記名稱的數目僅受限於內部記憶體。




不得重複使用標記編號或標記名稱！

標記 0 (**LBL 0**)係專屬用來標示一子程式的結束，因此在需要時皆可使用。

9.2 子程式

操作順序

- 1 控制器執行加工程式最多**CALL LBL**指令次數，用來呼叫子程式
- 2 然後執行子程式到結束**LBL 0**
- 3 然後控制器在子程式呼叫**CALL LBL**之後，從單節恢復加工程式

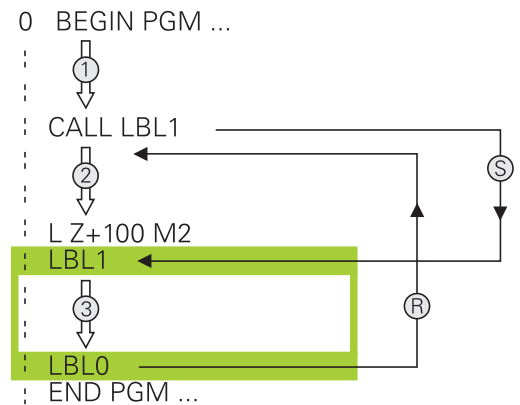

程式編輯註記

- 一主程式可以包含任意數量的子程式
- 您可以任何順序呼叫子程式，並可視需要經常呼叫
- 子程式不能夠呼叫它自己
- 於具有M2或M30之單節之後寫入子程式
- 如果子程式係位在工件程式內具有M2或M30之單節之前，它們即使未被呼叫到，也至少會執行一次

編寫該子程式

LBL SET

- ▶ 至標記開頭：按下**標記設定鍵**
- ▶ 輸入子程式編號。如果您想要使用一標記名稱，按下**LBL NAME**軟鍵切換至文字輸入。
- ▶ 輸入文字
- ▶ 標記結尾：按下**LBL SET**鍵，並輸入標記編號0

呼叫一子程式

LBL CALL

- ▶ 呼叫一子程式：按下**LBL CALL**鍵
- ▶ 輸入您想要呼叫的子程式之子程式編號。如果您想要使用一標記名稱，按下**LBL NAME**軟鍵切換至文字輸入。
- ▶ 若要輸入字串參數編號作為目標位址，請按下**QS**軟鍵
- ▶ 然後控制器跳至所定義字串參數內指定的標籤名稱。
- ▶ 利用按下**NO ENT**鍵忽略重複**REP**。重複**REP**僅用於程式段落重複




CALL LBL 0並不被允許(Label 0僅用於標示一子程式的結尾)。

9.3 程式段落重複

標記

一程式段落重複的開始即由標記**LBL**所標示。一程式段落重複的結束即由**CALL LBL n REPn**所識別。

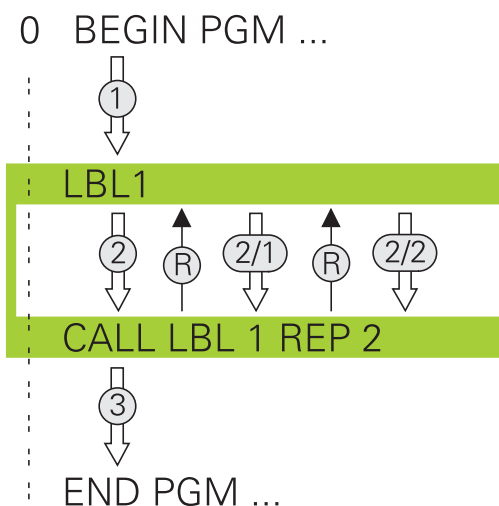

操作順序

- 1 控制器執行加工程式，直到程式段落結束(**CALL LBL n REPn**)
- 2 然後在所呼叫的**LABEL**與標記呼叫**CALL LBL n REPn**間之程式段落即會重複在**REP**之後所輸入的次數
- 3 然後控制器繼續加工程式

程式編輯註記

- 您可重複一程式段落最多到連續65 534次
- 程式段落被執行的總次數永遠會比所程式編輯的重複次數多一次，因為在第一次加工處理之後才會開始第一次重複。

程式編輯一程式段落重複

LBL SET

- ▶ 為了標示開始，按下**LBL SET**鍵，並對於您想要重複的程式段落輸入一標記編號。如果您想要使用一標記名稱，按下**LBL NAME**軟鍵切換至文字輸入。
- ▶ 輸入程式段落

呼叫一程式段落重複

LBL CALL

- ▶ 呼叫一程式段落：按下**標記呼叫**鍵
- ▶ 輸入要重複的程式段落編號。如果您想要使用一標記名稱，按下**LBL NAME**軟鍵切換至文字輸入
- ▶ 輸入重複**REP**次數，然後以**ENT**鍵確認。

9.4 將任何要的NC程式當成子程式

軟鍵的概述

當您按下**PGM CALL**鍵，則控制器顯示以下軟鍵：


軟鍵	功能
呼叫 程式	使用 PGM CALL 呼叫NC程式
選擇 工件原點 表格	使用 SEL TABLE 選擇工件原點表
選擇 點 表格	使用 SEL PATTERN 選擇加工點表格
選擇 輪廓	使用 SEL CONTOUR 選擇輪廓程式
選擇 程式	使用 SEL PGM 選擇NC程式
呼叫 選擇 程式	使用 CALL SELECTED PGM 選擇最後選取的檔案
選擇 循環程式	使用 SEL CYCLE 選擇任何NC程式當成固定循環程式 進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

操作順序

- 1 控制器會執行NC程式，直到利用**CALL PGM**呼叫另一個NC程式的單節為止。
- 2 然後控制器執行已呼叫的NC程式，直到程式結束
- 3 然後控制器利用在程式呼叫之後的單節恢復執行呼叫的NC程式



若要結合字串參數程式編輯可變的程式呼叫，請使用**SEL PGM**功能。

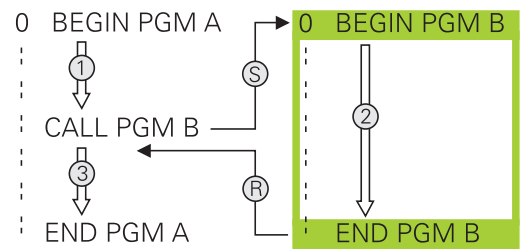

程式編輯註記

- 控制器不需要任何標籤來呼叫任何工件程式
- 所呼叫的NC程式不得包含任何**CALL PGM**呼叫至該呼叫的NC程式(造成無限迴圈)
- 所呼叫的NC程式不得包含雜項功能**M2**或**M30**。如果您在所呼叫的NC程式中已經利用標記定義子程式，即可利用**FN 9:使用M2或M30 If +0 EQU +0 GOTO LBL 99**跳躍功能

若所呼叫的NC程式包含雜項功能**M2**或**M30**，則控制器顯示一警示。一旦選擇另一個NC程式，控制器自動清除警示。

呼叫任何程式做為一子程式

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。若在所呼叫的NC程式內未指定重設座標轉換，則這些轉換可能會在呼叫的NC程式內生效。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 重設在相同NC程式內使用的座標轉換
- ▶ 若需要，使用圖形模擬檢查加工順序



編寫注意事項：

- 如果您要呼叫的程式與用來呼叫它的程式在相同目錄內，則只需要輸入程式名稱即可。
- 如果呼叫的程式不在與用來呼叫它的程式相同之目錄內，則必須輸入完整路徑，例如TNC:
\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H
另外，您可編寫相對路徑：
 - 從所呼叫程式的資料夾之上一層資料夾開始..
\PGM1.H
 - 從所呼叫程式的資料夾之下一層資料夾開始
DOWN\PGM1.H
 - 從所呼叫程式的資料夾之上一層資料夾開始並且在另一個資料夾內..**\THERE\PGM3.H**
- 如果您想要呼叫DIN/ISO程式，在程式名稱之後輸入檔案種類.I。
- 您亦可使用循環程式**12 PGM CALL**呼叫程式。
- 您也可使用**選擇循環**功能呼叫任何程式 (**SEL CYCLE**)。
- 在規則上，Q參數在使用**PGM CALL**時為共同有效。所以請注意到在被呼叫的程式中對於Q參數的改變亦會影響進行呼叫的程式。

使用PGM CALL呼叫程式

PGM CALL功能呼叫任何程式當成子程式。控制器在程式呼叫後，從呼叫位置執行呼叫的程式。

PGM
CALL

- ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下**PGM CALL**鍵

呼叫
程式

- ▶ 按下**呼叫 程式**軟鍵
- 控制器啟動定義所呼叫程式的對話。
- ▶ 使用鍵盤輸入路徑名稱

或

選擇
檔案

- ▶ 按下**選擇 檔案**軟鍵
- 控制器顯示選擇視窗，讓您選擇要呼叫的程式。
- ▶ 按下**ENT**鍵

使用SEL PGM 及 CALL SELECTED PGM 呼叫程式

使用功能**SEL PGM** 來選擇任何程式當成子程式，並在程式內另一個位置上呼叫。控制器使用**CALL SELECTED PGM**在程式呼叫後，從呼叫位置執行呼叫的程式。

SEL PGM 功能也允許含字串參數，如此可動態控制程式呼叫。

要選擇程式，請執行如下：

-  ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下**PGM CALL**鍵
-  ▶ 按下**選擇 程式**軟鍵
-  ▶ 控制器啟動定義所呼叫程式的對話。
- ▶ 按下**選擇 檔案**軟鍵
- ▶ 控制器顯示選擇視窗，讓您選擇要呼叫的程式。
- ▶ 按下**ENT**鍵

要呼叫選取的程式，請執行如下：

-  ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下**PGM CALL**鍵
-  ▶ 按下**呼叫 選擇 程式**軟鍵
- ▶ 使用**CALL SELECTED PGM**，控制器呼叫最後選取的程式。



若已經使用**CALL SELECTED PGM**呼叫的NC程式已遺失，則控制器中斷執行或模擬並顯示錯誤訊息。為了避免程式執行期間意外中斷，請使用**FN 18**功能(**ID10 NR110** 及 **NR111**)檢查至程式開頭的所有路徑，請參閱進一步資訊: "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼

9.5 巢狀架構

巢狀架構種類

- 子程式內的子程式呼叫
- 程式區段在重複的程式區段之內重複
- 程式段落內子程式呼叫重複
- 程式區段在子程式內重複

巢狀架構深度

巢狀架構深度為連續層級的數目，其中程式段落或子程式能夠呼叫其它的程式段落或子程式。

- 子程式的最大巢狀架構深度：19
- 主程式呼叫的最大巢狀架構深度：19, 其中**CYCL CALL**做為主程式呼叫。
- 您可視需要經常進行巢狀架構程式段落重複

在一子程式中的子程式

範例

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	呼叫標示為LBL SP1之子程式。
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	含M2的主程式之最後程式單節
36 LBL "UP1"	子程式SP1的開端
...	
39 CALL LBL 2	呼叫標示為LBL 2之子程式
...	
45 LBL 0	子程式1結束
46 LBL 2	子程式2的開始
...	
62 LBL 0	子程式2結束
63 END PGM SUBPGMS MM	

程式執行

- 1 主程式UPGMS執行到單節17。
- 2 已經呼叫子程式1，並執行至單節39。
- 3 已經呼叫子程式2，並執行至單節62。子程式2結束並跳回至所呼叫之子程式。
- 4 已經呼叫子程式1，並從單節40執行至單節45。子程式1結束並跳回至主程式UPGMS。
- 5 主程式UPGMS從單節18執行至單節35。跳回單節1並結束程式。

重複程式段落進行重複

範例

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	程式段落重複1之開始
...	
20 LBL 2	程式段落重複2之開始
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	程式段落呼叫重複兩次
...	
35 CALL LBL 1 REP 1	此單節與LBL 1之間的程式段落
...	(單節15)重複一次
50 END PGM REPS MM	

程式執行

- 1 主程式REPS執行到單節27。
- 2 單節27與單節20之間的程式段落重複兩次。
- 3 主程式REPS由單節28執行到單節35。
- 4 單節35與單節15之間的程式段落被重複一次(包括單節20與27之間的程式段落重複)。
- 5 主程式REPS由單節36執行到單節50。跳回單節1並結束程式。

重複一子程式

範例

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	程式段落重複1之開始
11 CALL LBL 2	子程式呼叫
12 CALL LBL 1 REP 2	程式段落呼叫重複兩次
...	
19 L Z+100 R0 FMAX M2	具有M2之主程式的最後一個單節
20 LBL 2	子程式開始
...	
28 LBL 0	子程式結束
29 END PGM UPGREP MM	

程式執行


- 1 主程式UPGREP執行到單節11。
- 2 子程式2被呼叫並執行。
- 3 單節12與單節10之間的程式段落重複兩次。此代表子程式2被重複兩次。
- 4 主程式UPGREP從單節 13執行至單節19。跳回單節1並結束程式。

9.6 程式編輯範例

範例：在數個螺旋進給量中銑削一輪廓。

程式執行：

- 預先定位刀具到工件表面
- 輸入增量值的螺旋進給量深度
- 輪廓銑削
- 重複螺旋進給及輪廓銑削

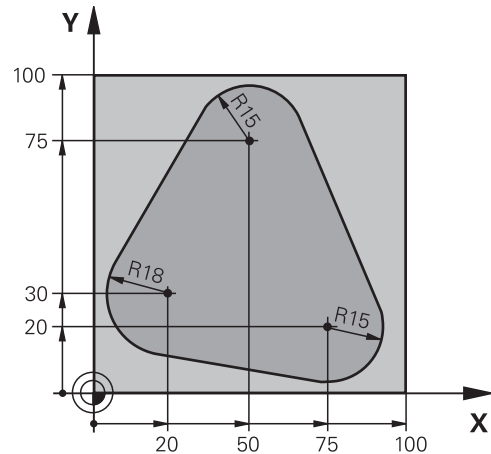


0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	預先定位到工作平面
6 L Z+0 R0 FMAX M3	預先定位到工件表面
7 LBL 1	設定程式段落重複之標記
8 L IZ-4 R0 FMAX	增量值的螺旋進給量深度(在空間中)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	輪廓接近
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	輪廓
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	輪廓離開
18 L X-20 Y+0 R0 FMAX	退刀
19 CALL LBL 1 REP 4	返回跳到LBL 1；段落總共重複四次
20 L Z+250 R0 FMAX M2	退回刀具・程式結束
21 END PGM PGMWDH MM	

範例：鑽孔群組

程式執行：

- 在主程式中接近鑽孔群組
- 在主程式中呼叫鑽孔群組(子程式1)
- 在子程式1中僅程式編輯鑽孔群組一次

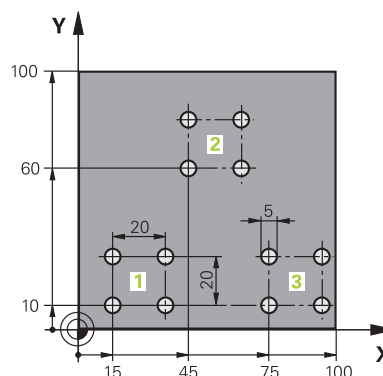


0 BEGIN PGM UP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：鑽孔
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-10 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202 = 5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210 = 0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211 = 0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	移動到群組1的開始點
7 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
8 L X+45 Y+60 R0 FMAX	移動到群組2的開始點
9 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
10 L X+75 Y+10 R0 FMAX	移動到群組3的開始點
11 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
12 L Z+250 R0 FMAX M2	主程式結束
13 LBL 1	子程式1的開始：鑽孔群組
14 CYCL CALL	鑽孔1
15 L IX+20 R0 FMAX M99	移動到第二個鑽孔，呼叫循環程式
16 L IY+20 R0 FMAX M99	移動到第三個鑽孔，呼叫循環程式
17 L IX-20 R0 FMAX M99	移動到第四個鑽孔，呼叫循環程式
18 LBL 0	子程式1結束
19 END PGM UP1 MM	

範例：具有數個刀具的鑽孔群組

程式執行：

- 在主程式中程式編輯固定的循環程式
- 在主程式中呼叫完整鑽孔圖案(子程式1)
- 在子程式1中靠近鑽孔群組(子程式2)
- 在子程式2中僅程式編輯鑽孔群組一次

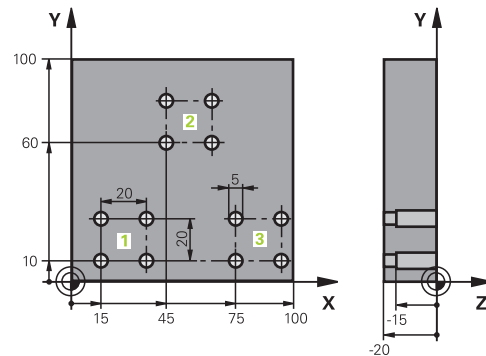

0 BEGIN PGM UP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	鑽頭呼叫置中
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：中心定位
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-3 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG °	
Q202 = 3 ;PLUNGING DEPTH	
Q210 = 0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
6 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式1
7 L Z+250 R0 FMAX	
8 TOOL CALL 2 Z S4000	鑽頭呼叫
9 FN 0: Q201 = -25	鑽孔的新深度
10 FN 0: Q202 = +5	鑽孔的新進刀深度
11 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式1
12 L Z+250 R0 FMAX	
13 TOOL CALL 3 Z S500	鉸刀呼叫

14 CYCL DEF 201 REAMING	循環程式定義：鉸孔
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-15 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG °	
Q211=0.5 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q208=400 ;RETRACTION FEED RATE	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
15 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式1
16 L Z+250 R0 FMAX M2	主程式結束
17 LBL 1	子程式1的開始：整個鑽孔圖案
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	移動到鑽孔群組1的開始點
19 CALL LBL 2	呼叫鑽孔群組的子程式2
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	移動到鑽孔群組2的開始點
21 CALL LBL 2	呼叫鑽孔群組的子程式2
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	移動到鑽孔群組3的開始點
23 CALL LBL 2	呼叫鑽孔群組的子程式2
24 LBL 0	子程式1結束
25 LBL 2	子程式2的開始：鑽孔群組
26 CYCL CALL	具有啟動固定循環程式的第一鑽孔
27 L IX+20 R0 FMAX M99	移動到第二個鑽孔，呼叫循環程式
28 L IY+20 R0 FMAX M99	移動到第三個鑽孔，呼叫循環程式
29 L IX-20 R0 FMAX M99	移動到第四個鑽孔，呼叫循環程式
30 LBL 0	子程式2結束
31 END PGM SP2 MM	

10

程式編輯Q參數

10.1 功能原理與簡介

使用Q參數，利用程式編輯可變Q參數取代固定數值，您可在單一NC程式中程式編輯工件的整個系列。

使用Q參數例如：


- 座標值
- 進給速率
- 主軸轉速
- 循環程式資料

使用Q參數您亦可：

- 程式編輯透過數學函數定義的輪廓
- 依據特定邏輯條件來執行加工步驟
- 可變設計FK程式

Q參數總是由字母和數字所識別。字母決定Q參數類型，並且數字決定Q參數範圍。

有關更多資訊，請參閱下表：

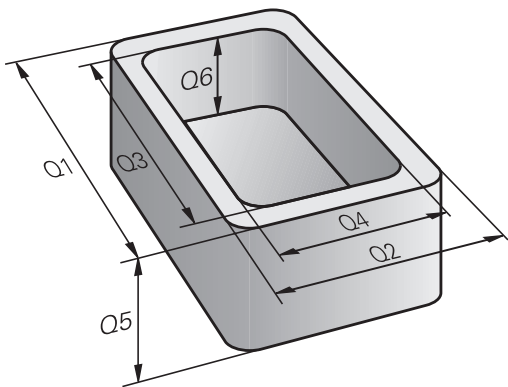

Q參數類型	Q參數範圍	意義
Q參數：		參數對於控制器記憶體內的所有NC程式皆有效
	0 – 99	供使用者使用的參數，若未與HEIDENHAIN-SL循環程式重疊的話
	100 – 199	控制器上使用者的NC程式或循環程式可讀取的特殊功能之參數
	200 – 1199	主要用於海德漢循環程式的參數
	1200 – 1399	當值回傳至使用者程式時，主要用於製造商循環程式的參數
	1400 – 1599	主要用於製造商循環程式的參數
	1600 – 1999	使用者的參數
QL參數：		只在NC程式之內局部生效的參數
	0 – 499	使用者的參數
QR參數：		參數對於控制器記憶體內的所有NC程式永久(剩磁)有效，即使在電源中斷之後
	0至 99	使用者的參數
	100至 199	海德漢功能的參數(例如循環程式)
	200至 499	工具機製造商的參數(例如循環程式)

QS參數(S代表字串)亦可用於控制器，而可以處理文字。

Q參數類型	Q參數範圍	意義
QS參數：		參數對於控制器記憶體內的所有NC程式皆有效
	0 – 99	供使用者使用的參數，並未與HEIDENHAIN-SL循環程式重疊
	100 – 199	控制器上使用者的NC程式或循環程式可讀取的特殊功能之參數
	200 – 1199	主要用於海德漢循環程式的參數
	1200 – 1399	當值回傳至使用者程式時，主要用於製造商循環程式的參數
	1400 – 1599	主要用於製造商循環程式的參數
	1600 – 1999	使用者的參數

注意事項

碰撞的危險！

Q參數用於海德漢循環程式內、工具機製造商循環程式內以及供應商功能內。您亦可在NC程式內編寫Q參數。當使用Q參數時，若建議的Q參數範圍並非專用，這會導致重疊(往復效果)，如此導致非所要的行為。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能使用海德漢建議的Q參數範圍。
- ▶ 遵守海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。
- ▶ 使用圖形模擬檢查加工順序

程式編輯註記

您可在NC程式內混合使用Q參數與固定數值。
給Q參數之間的數值指定可介於-999 999 999與+999 999 999之間。輸入範圍限制在16位數，其中小數點之前9位數。控制器的內部計算數目最高為10¹⁰之值。
您最多可指定255個字元給QS參數。



控制器將相同資料自動指派給某些Q和QS參數，例如自動將目前刀具半徑指派給Q參數Q108。

進一步資訊: "預先指定的Q參數", 438 頁碼

控制器以二進位格式(標準IEEE 754)將數值儲存在內部。由於使用標準格式，控制器無法用二進位數100%正確表示某些小數(捨去錯誤)。若將所計算的Q參數內容用於跳躍指令或定位移動，則必須將此因素列入考慮。

您可將Q參數重設為**未定義**狀態。若使用未定義的Q參數程式編輯一位置，則控制器忽略此動作。

呼叫Q參數函數

當您正在寫入一加工程式，按下**Q**鍵 (在使用數字鍵盤做數字輸入及軸向選擇，在+/-鍵下方)。然後，控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	功能群組	頁碼
基本 運算	基本運算 (指定、加法、減法、乘法、除法、平方根)	357
三 角	三角函數	360
圓弧 校正	圓計算功能	361
跳躍	If/then 條件，跳躍	362
多重 功能	其他功能	366
公式	直接輸入公式	421
輪廓 公式	加工複合輪廓功能	請參閱循環程式編輯 使用手冊



若定義或指派Q參數，則控制器顯示**Q**、**QL**和**QR**軟鍵。可使用這些軟鍵來選擇所要的參數類型。然後定義參數號碼。

若已經連接USB鍵盤，可按下**Q**鍵開啟公式輸入對話方塊。

10.2 加工系列 - 取代數值的Q參數

應用

Q參數功能**FN 0: ASSIGN**指定數值給 Q 參數。可讓您在程式中使用變數來取代固定數值。

範例


15 FN 0: Q10=25	指定
...	Q10被指定25之值
25 L X +Q10	表示L X +25

您只需要針對整個加工系列編輯一個程式，請輸入尺寸作為 Q 參數。

若要程式編輯特定加工，請將適當值指定給個別 Q 參數。

範例：圓筒具有Q 參數

- 圓筒半徑：
- $R = Q1$
- 圓筒高度：
- $H = Q2$
- 圓筒Z1：
- $Q1 = +30$
 $Q2 = +10$
- 圓筒Z2：
- $Q1 = +10$
 $Q2 = +50$

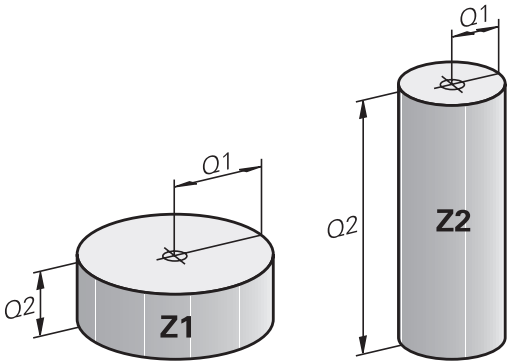

10.3 使用算術函數說明輪廓

應用

以下列出的`Q參數可讓您在加工程式中用程式編輯基本數學函數：

- ▶ 選取 Q 參數功能： 按下**Q鍵**(在右方的數字鍵盤內)。 Q參數功能顯示在軟鍵列中
- ▶ 如要選擇基本數學函數，請按下**基本 運算軟鍵**。
- > 然後，控制器顯示以下軟鍵：

概述

軟鍵	功能
FN0 X = Y	FN 0 ：指派 例如 FN 0 ： Q5 = +60 直接指定數值 重設Q參數值
FN1 X + Y	FN 1 ： 加上 例如 FN 1 ： Q1 = -Q2 + -5 計算及指定兩值的總和
FN2 X - Y	FN 2 ： 減去 例如 FN 2 ： Q1 = +10 - +5 形成並指派兩值之間的差
FN3 X * Y	FN 3 ： 相乘 例如 FN 3 ： Q2 = +3 * +3 形成並指派兩值的乘積
FN4 X / Y	FN 4 ： 相除例如 FN 4 ： Q4 = +8 DIV +Q2 計算 並指派兩個值的商 不允許 ： 除數為 0
FN5 平方根	FN 5 ： 平方根，例如 FN 5 ： Q20 = SQRT 4 計 算並指派一值的平方根 不允許 ： 負值的平方根

您可在=符號右邊輸入以下：

- 兩個數字
- 兩個 Q 參數
- 一個數字及一個 Q 參數

您可在等式中輸入帶正負號的 Q 參數及數值。

程式編輯基本操作

範例 1

範例

16 FN 0: Q5 = +10

17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7

- Q

▶ 選擇Q參數功能：按下Q鍵
- 基本
運算

▶ 如要選擇數學函數，請按下**基本 運算**軟鍵。
- FN0
X = Y

▶ 選擇ASSIGN Q參數功能：按下**FN0 X = Y**軟鍵

結果的參數編號？

- ENT

▶ 輸入5 (Q參數的數量)並用**ENT**鍵確認

第一值 / 參數？

- ENT

▶ 輸入**10**：指派數值10給Q5，並且用**ENT**鍵確認

範例2

- Q

▶ 選擇Q參數功能：按下Q鍵
- 基本
運算

▶ 如要選擇數學函數，請按下**基本 運算**軟鍵。
- FN3
X * Y

▶ 如要選取Q參數功能乘法運算，請按下**FN3 X * Y**軟鍵

結果的參數編號？

- ENT

▶ 輸入12 (Q參數的數量)並用**ENT**鍵確認

第一值 / 參數？

- ENT

▶ 輸入**Q5**當成第一值，並且用**ENT**鍵確認。

第二值 / 參數？

- ENT

▶ 輸入**7**當成第二值，並且用**ENT**鍵確認。

範例3 – 重設Q參數

範例

16 FN 0: Q5 SET UNDEFINED

17 FN 0: Q1 = Q5

Q

- ▶ 選擇Q參數功能：按下Q鍵

基本
運算

- ▶ 如要選擇數學函數，請按下**基本 運算**軟鍵。

FN0
X = Y

- ▶ 選擇ASSIGN Q參數功能：按下**FN0 X = Y**軟鍵

結果的參數編號？

ENT

- ▶ 輸入5 (Q參數的數量)並用**ENT**鍵確認

1. 數值或參數？

SET
UNDEFINED

- ▶ 按下**SET UNDEFINED**



FN 0功能也支援**未定義**值的傳輸。若要傳輸不含**FN 0**的未定義Q參數，控制器顯示**無效值**錯誤訊息。

10.4 角度函數


定義

正弦函數： $\sin \alpha = a / c$
餘弦函數： $\cos \alpha = b / c$
正切函數： $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

其中

- c 是位於直角對面的邊
- a是位於角度 α 對面的邊
- b 是第三邊。

控制器可從正切函數找到角度：
 $\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$

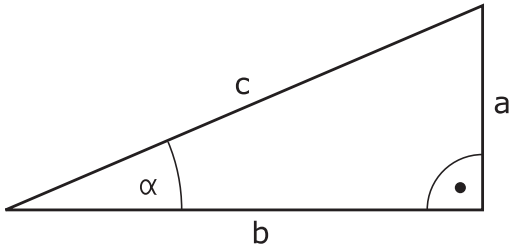

範例：

a = 25 mm
b = 50 mm
 $\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0.5 = 26.57^\circ$
另外：
 $a^2 + b^2 = c^2$ (其中 $a^2 = a \times a$)
 $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

程式編輯三角函數

請按下三角軟鍵來呼叫三角函數。則控制器會將軟鍵列在下列表格中：

軟鍵	功能
FN6 SIN(X)	FN 6： SINUS 例如 FN 6: Q20 = SIN-Q5 以度數 (°) 為單位來計算並指定角度的正弦
D7 COS(X)	FN 7： COSINE 例如 FN 7: Q21 = COS-Q5 以度數 (°) 為單位來計算並指定角度的餘弦
FN8 X LEN Y	FN 8： ROOT SUM OF SQUARES 例如 FN 8: Q10 = +5 LEN +4 計算並指派來自兩值的長度
FN13 X ANG Y	FN 13： ANGLE 例如 FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 利用相對與相鄰邊的弧正切或利用角度的正弦和餘弦計算並指派角度 (0 < 角度 < 360°)

10.5 圓的計算

應用

控制器可利用圓形的三個或四個已知點，使用圓計算功能來計算圓心及圓半徑。如果使用四個點，則計算結果會更精確。

應用：例如如果您想要使用可程式編寫的探測功能來決定鑽孔或間距(pitch)圓形的位置及大小，就可使用這些功能。

軟鍵	功能
	FN 23: 從三個點決定圓資料 例如 FN 23: Q20 = CDATA Q30

圓上三點的座標值必須儲存在 Q30 及後續五個參數中 - 在此例中最高至 Q35。

然後，控制器將參考軸圓心(X相對於主軸Z)儲存至參數Q20中，將次要軸圓心(Y相對於主軸Z)儲存至參數Q21，以及將圓半徑儲存至參數Q22中。

軟鍵	功能
	FN 24: 從四個點決定圓資料 例如 FN 24: Q20 = CDATA Q30

圓上四點的座標值必須儲存在 Q30 及後續七個參數中 - 在此例中最高至 Q37。

然後，控制器將參考軸圓心(X相對於主軸Z)儲存至參數Q20中，將次要軸圓心(Y相對於主軸Z)儲存至參數Q21，以及將圓半徑儲存至參數Q22中。



請注意，**FN 23** 及 **FN 24** 會自動覆寫結果參數以及後續兩個參數。

10.6 具備 Q 參數的 If-Then 決策

應用

控制器可比較Q參數與另一Q參數或數值來決定邏輯If-Then。如果符合條件，控制器繼續執行其條件後以程式編輯的標記所在的程式。

進一步資訊: "標記子程式與程式段落重複", 336 頁碼

如果不符合條件，控制器繼續執行下一程式單節。

如要呼叫另一程式當作子程式，請在具有標記的程式單節後輸入**PGM CALL**程式呼叫。

無條件跳躍

用程式編輯無條件跳躍的方式為輸入條件永遠是真的條件來執行跳躍。範例：

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

使用的縮寫：

IF	:	如果
EQU	:	等於
NE	:	不等於
GT	:	大於
LT	:	小於
GOTO	:	移至
未定義	:	未定義
已定義	:	已定義

程式編輯If-Then決策

跳躍輸入的可能性

以下輸入可用於條件**IF**：

- 數字
- 文字
- Q、QL、QR
- QS (字串參數)

有三種方法輸入跳躍位址**GOTO**：

- LBL名稱
- LBL號碼
- QS

按下**跳躍**軟鍵來呼叫If-Then條件。然後，控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	功能
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9 : IF EQUAL, JUMP 例如 FN 9 : IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25 " 若兩值或參數都相等，則跳至指定標記
EQU	
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9 : IF UNDEFINED, JUMP 例如 FN 9: IF +Q1 IS UNDEFINED GOTO LBL "UPCAN25 " 如果未定義已知參數，則跳躍至指定的標記
IS UNDEFINED	
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9 : IF DEFINED, JUMP 例如 FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25 " 如果定義已知參數，則跳躍至指定的標記
IS DEFINED	
FN10 IF X NE Y GOTO	FN 10 : IF UNEQUAL, JUMP 例如 FN 10 : IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 若兩值或參數不相等，則跳至指定的標記
FN11 IF X GT Y GOTO	FN 11 : IF GREATER, JUMP 例如 FN 11 : IF+Q1 GT+10 GOTO LBL QS5 如果第一值或參數大於第二值或參數，則跳至指定的標記
FN12 IF X LT Y GOTO	FN 12 : IF LESS, JUMP 例如 FN 12 : IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME " 如果第一值或參數小於第二值或參數，則跳至指定的標記

10.7 檢查及變更Q參數

程序

您可在所有操作模式內檢查Q參數，並且也可編輯這些參數。


- ▶ 如果您正在一程式執行中，如果需要的話可以中斷它(例如藉由按下**NC STOPP**鍵以及**內部 停止**軟鍵)，或停止程式模擬



- ▶ 若要呼叫Q參數功能，請按下**Q 資訊**軟鍵或**Q**鍵
- ▶ 控制器即會列出所有的參數及其對應的現值。
- ▶ 使用方向鍵或**前往**鍵選擇所要的參數。
- ▶ 如果要改變該值，請按**編輯 現在的 欄位**軟鍵。輸入新的檔案名稱，並以**ENT**鍵來確認
- ▶ 為了使數值不改變，按下**現在 值**軟鍵，或是利用**結束**鍵來結束對話

顯示註解的所有參數都由循環程式之內的控制器所使用，或當成傳輸參數。

如果您想要檢查或編輯本機、全域或字串參數，按下**顯示參數 Q QL QR QS**軟鍵。然後控制器顯示特定參數類型，也適用之前描述的函數。

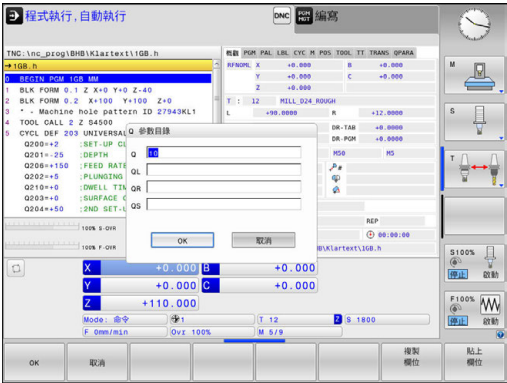


在所有操作模式內(除了編寫模式以外)的額外狀態顯示中可顯示Q參數。

- ▶ 如果您正在一程式執行中，如果需要的話可以中斷它(例如藉由按下NC-STOPP鍵以及內部停止軟鍵)，或停止程式模擬



 - ▶ 呼叫畫面配置的軟鍵列




- ▶ 選擇額外狀態顯示的版面配置選項
- ▶ 在螢幕的右半部中，控制器顯示了概觀狀態格式。



- ▶ 按下的狀態 Q 參數軟鍵



- ▶ 按下Q參數表軟鍵。
- ▶ 控制器開啟突現式視窗。
- ▶ 針對每一參數類型(Q、QL、QR、QS)，定義要控制的參數編號。用逗號分隔單一Q參數，並且用連字號連接連續的Q參數，例如 1,3,200-208。每一參數類型的輸入範圍為132個字元

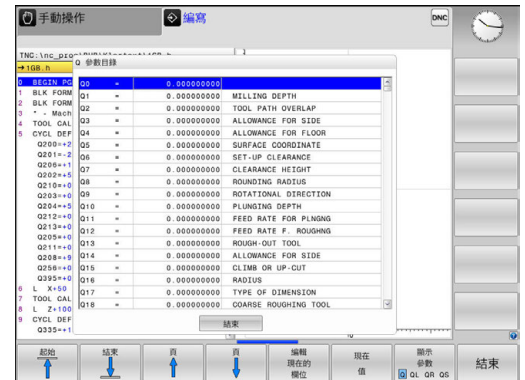

QPARA頁籤內的顯示總是內含至小數點第八位。控制器將 $Q1 = \cos 89.999$ 的結果顯示為例如 0.00001745。控制器以指數型態顯示非常大或非常小的值，控制器將 $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ 結果顯示為 +1.74532925e-08，其中e-08對應至 10^{-8} 的因數。

10.8 附加功能

概述

按下**多重 功能**軟鍵來呼叫附加功能。然後，控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	功能	頁碼
FN14 錯誤=	FN 14: 錯誤 顯示錯誤訊息	367
FN16 F-列印	FN 16: F-PRINT 文字或Q參數值的格式化輸出	371
FN18 系統資料 讀取	FN 18: SYSREAD 讀取系統資料	377
FN19 PLC=	FN 19: PLC 傳送值至PLC	403
FN20 等 待	FN 20: WAIT FOR NC與PLC同步	404
FN26 開啟 表	FN 26: TABOPEN 開啟可自由定義的表格	501
FN27 寫入 表	FN 27: TABWRITE 寫入至可自由定義的表格	502
FN28 讀 表	FN 28: TABREAD 從可自由定義的表格讀取	503
FN29 PLC LIST=	FN 29: PLC 最多傳送八個值至PLC	405
FN37 EXPORT	FN 37: EXPORT 將本機Q參數或 QS參數匯出進入呼叫的程式內	406
FN38 傳送	FN 38: 傳送 傳送來自NC程式的資訊	406

FN 14: 錯誤: 顯示錯誤訊息

使用**FN 14: 錯誤**錯誤功能，可在程式控制之下輸出錯誤訊息。訊息可由工具機製造商，或海德漢公司預先定義。在程式模擬或程式執行期間，若控制器遇到具有**FN 14: 錯誤**的單節，則控制器將中斷程式執行或程式模擬，並顯示錯誤訊息。然後，必須重新啟動程式。

錯誤編號區域	標準對話
0 ... 999	根據機械而定的對話
1000 ... 1199	內部錯誤訊息

範例

若主軸並未啟動，則控制器會輸出錯誤訊息。

180 FN 14: ERROR = 1000

由海德漢預先定義的錯誤訊息

錯誤號碼	文字
1000	主軸？
1001	無刀具軸
1002	刀徑過小
1003	刀徑太大
1004	超過範圍
1005	開始位置錯誤
1006	不允許使用的旋轉
1007	不允許使用的尺寸係數
1008	不允許使用的鏡向影像
1009	不允許偏移工件原點
1010	無進給速率
1011	輸入值不正確
1012	符號不正確
1013	輸入角度不被允許
1014	無法接近接觸點
1015	太多點
1016	矛盾的輸入
1017	CYCL 不完整
1018	平面定義錯誤
1019	程式編輯的軸錯誤
1020	RPM 錯誤
1021	未定義半徑補償
1022	未定義進位粗銑方式
1023	粗銑半徑太大

錯誤號碼	文字
1024	未定義程式開始
1025	過多巢狀迴圈
1026	無角度參考值
1027	未定義固定循環
1028	槽寬度太小
1029	刀套太小
1030	未定義 Q202
1031	未定義 Q205
1032	Q218 必須大於 Q219
1033	不允許使用的 CYCL 210
1034	不允許使用的 CYCL 211
1035	Q220 太大
1036	Q222 必須大於 Q223
1037	Q244 必須大於 0
1038	Q245 必須不等於 Q246
1039	角度範圍必須是 360°
1040	Q223 必須大於 Q222
1041	Q214：不允許使用 0
1042	未定義移動方向
1043	不啟動工件原點表
1044	位置錯誤：軸1的中心
1045	位置錯誤：軸2的中心
1046	孔直徑太小
1047	孔直徑太大
1048	立柱直徑太小
1049	立柱直徑太大
1050	口袋太小：重做軸1
1051	口袋太小：重做軸2
1052	口袋太大：切削軸1
1053	口袋太大：切削軸2
1054	立柱太小：切削軸1
1055	立柱太小：切削軸2
1056	立柱太大：重做軸1
1057	立柱太大：重做軸2
1058	TCHPROBE 425: 長度超過最大值

錯誤號碼	文字
1059	TCHPROBE 425: 長度低於最小值
1060	TCHPROBE 426: 長度超過最大值
1061	TCHPROBE 426: 長度低於最小值
1062	TCHPROBE 430: 直徑太大
1063	TCHPROBE 430: 直徑太小
1064	未定義測量軸
1065	超過刀具磨耗容限
1066	輸入不等於0的Q247
1067	輸入的 Q247 須大於 5
1068	工件原點資料表？
1069	輸入不等於0的Q351
1070	螺紋深度太大
1071	無校準資料
1072	超過容限
1073	程式單節掃描使用中
1074	不允許使用的定位
1075	不允許使用的 3D ROT
1076	啟動 3D ROT
1077	輸入的深度為負
1078	Q303在量測循環程式當中未定義！
1079	刀具軸並不允許
1080	計算出的數值不正確
1081	有矛盾的量測點
1082	錯誤的淨空高度
1083	矛盾的進刀型態
1084	不允許此固定循環程式
1085	直線為寫入保護
1086	尺寸過大而大於深度
1087	無定義的點角度
1088	矛盾的資料
1089	不允許槽位置0
1090	輸入不等於0的螺旋進給
1091	不允許Q399切換
1092	刀具尚未定義
1093	不允許刀號
1094	不允許刀名

錯誤號碼	文字
1095	軟體選項未啟動
1096	無法復原座標結構配置
1097	功能不允許
1098	矛盾的工件外型尺寸
1099	量測的位置不允許
1100	不可能存取座標結構配置
1101	量測位置不在移動範圍內
1102	不可能進行預設補償
1103	刀徑太大
1104	不可能的進刀類型
1105	進刀角度定義不正確
1106	角度長度未定義
1107	溝槽寬度過大
1108	縮放比例係數不等
1109	刀具資料不一致

FN16: F-PRINT的格式化輸出 – 文字和Q參數值的格式化輸出



使用**FN 16 : F-PRINT**，可輸出來自螢幕上NC程式的任何訊息。控制器在突現式視窗內顯示這種訊息。

進一步資訊: "在控制器螢幕上顯示訊息", 375 頁碼

使用功能**FN 16: F-PRINT**，可儲存Q參數值並輸出格式化的文字(例如為了儲存量側報告)。如果您輸出這些值，則控制器會將資料儲存至**FN 16**單節中定義的檔案內。輸出檔案最大大小為20 KB。

若要能使用功能**FN 16: F-PRINT**，首先程式編輯指定輸出格式的文字檔。

可用的功能

使用以下格式化功能來建立文字檔：

特殊字元	功能
"....."	用引號定義文字及變數的輸出格式
%9.3F	Q參數的格式： ■ 定義%：格式 ■ 9.3：共有9個字元(包含小數點)，其中3個為小數點之後位數 ■ F：浮動(十進位數)，Q、QL、QR的格式
%+7.3F	Q參數的格式： ■ 定義%：格式 ■ +：數字向右對齊 ■ 7.3：共有7個字元(包含小數點)，其中3個為小數點之後位數 ■ F：浮動(十進位數)，Q、QL、QR的格式
%S	文字變數QS的格式
%D或%I	整數格式
,	介於輸出格式與參數之間的分隔字元
;	程式單節字元結束
\n	換行
+	Q參數值，向右對齊
-	Q參數值，向左對齊

以下功能允許您在通訊協定記錄檔案包含以下額外資訊：

關鍵字	功能
CALL_PATH	為NC程式指示用來尋找FN16功能的路徑。 範例： "Measuring program: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	關閉 FN16 正在寫入的檔案。 範例： M_CLOSE;
M_APPEND	針對更新的輸出，將記錄附加到現有記錄中， 範例： M_APPEND;
M_APPEND_MAX	針對更新的輸出，將記錄附加到現有記錄中，直到超出單位為千位元組的最大規定檔案大小。 範例： M_APPEND_MAX20;
M_TRUNCATE	用最新輸出覆寫日誌。 範例： M_TRUNCATE;
L_ENGLISH	限用英文交談語言顯示文字
L_GERMAN	限用德文交談語言顯示文字
L_CZECH	限用捷克文交談語言顯示文字
L_FRENCH	限用法文交談語言顯示文字
L_ITALIAN	限用義大利文交談語言顯示文字
L_SPANISH	限用西班牙文交談語言顯示文字
L_PORTUGUE	限用葡萄牙文交談語言顯示文字
L_SWEDISH	限用瑞典文交談語言顯示文字
L_DANISH	限用丹麥文交談語言顯示文字
L_FINNISH	限用芬蘭文交談語言顯示文字
L_DUTCH	限用荷蘭文交談語言顯示文字
L_POLISH	限用波蘭文交談語言顯示文字
L_HUNGARIA	限用匈牙利文交談語言顯示文字
L_CHINESE	限用中文交談語言顯示文字
L_CHINESE_TRAD	限用中文(繁體)交談語言顯示文字
L_SLOVENIAN	限用斯洛維尼亞文交談語言顯示文字
L_NORWEGIAN	限用挪威文交談語言顯示文字
L_ROMANIAN	限用羅馬尼亞文交談語言顯示文字
L_SLOVAK	限用斯洛維尼亞文交談語言顯示文字
L_TURKISH	限用土耳其文交談語言顯示文字
L_ALL	用對話式語言以外的語言顯示文字
HOUR	即時時鐘的鐘點數
MIN	即時時鐘的分鐘數
SEC	即時時鐘的秒鐘數
DAY	即時時鐘的日子
MONTH	以數字顯示即時時鐘的月份

關鍵字	功能
STR_MONTH	以字串顯示即時時鐘的月份
YEAR2	即時時鐘的兩位數年份
YEAR4	即時時鐘的四位數年份

建立文字檔案

如要輸出格式化文字或Q參數值，請先使用控制器文字編輯器建立文字檔。接著，您可在所建立文字檔中定義輸出格式及所要輸出的 Q 參數。用副檔名.A建立此檔案。

定義輸出格式的文字檔的範例：

"MEASURING LOG OF IMPELLER CENTER OF GRAVITY";

"DATE: %02d.%02d.%04d",DAY,MONTH,YEAR4;

"TIME: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;

"NO. OF MEASURED VALUES: = 1";

"X1 = %9.3F", Q31;

"Y1 = %9.3F", Q32;

"Z1 = %9.3F", Q33;

在NC程式中，編寫FN 16: F-PRINT來啟動輸出：
 在FN 16功能內輸入來源路徑以及輸出檔案的路徑。
 在功能FN16內指定內含輸出文字的輸出檔案。控制器在程式結尾上 (END PGM)、在程式放棄時(NC-STOPP鍵)或透過M_CLOSE指令，產生輸出檔案。



如果只指定檔名當成記錄檔案的路徑名稱，則控制器將記錄檔案儲存於有NC程式及FN16功能的目錄中。
 將相對路徑編寫為完整路徑的替代：

- 從所呼叫檔案的資料夾之下一層資料夾開始FN 16: F-PRINT MASKE\MASKE1.A/ PROT\PROT1.TXT
- 從所呼叫檔案的資料夾之上一層資料夾開始並且在另一個資料夾內FN 16: F-PRINT ..\MASKE\MASKE1.A/ ..\PROT1.TXT

範例

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASK\MASK1.A/ TNC:\PROT1.TXT

然後控制器建立PROT1.TXT檔案：
 推動器重心量測紀錄
 日期: July 15, 2015
 時間：上午 08:56:34
 編號 OF MEASURED VALUES：= 1
 X1 = 149.360
 Y1 = 25.509
 Z1 = 37.000



操作與編寫注意事項：

- 如果您在程式中多次輸出相同檔案，則在目標檔案內，控制器會在先前的輸出內容之後新增目前的輸出。
- 在FN16單節中，分別利用格式檔案及記錄檔案的副檔名做程式。
- 記錄檔的副檔名決定輸出的檔案格式(例如TXT、.A、.XLS、.HTML)。
- 在機器參數fn16DefaultPath (編號102202)和fn16DefaultPathSim (編號102203)內，可定義記錄檔案輸出的預設路徑。
- 若使用FN16，則檔案不可為UTF8編碼。
- 透過功能FN 18接收到有關記錄檔可觀的相對與相關資訊(例如最後使用的接觸式探針循環程式編號)，請參閱進一步資訊: "FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料", 377 頁碼

在控制器螢幕上顯示訊息

您也可使用功能**FN16: F-PRINT**來在控制器螢幕上突現式視窗中顯示任何來自NC程式的訊息。此即使得很容易地顯示解釋文字，包括長篇文字，其可在程式中任何地方而讓使用者必須要做回應。如果協定描述檔案包含這些指令的話，您亦可顯示Q參數內容。

對於要出現在控制器螢幕上的訊息，您僅需要輸入**screen:**當成協定檔案的名稱。

範例

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASK\MASK1.A/screen:
```

如果訊息的行數比突現式視窗中合適的行數還要多，可以使用方向鍵在視窗中瀏覽。

若要關閉突現式視窗，請按下**CE**鍵。要程式關閉視窗，請程式編輯以下的NC單節：

範例

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASK\MASK1.A/SCLR:
```



如果您在程式中多次輸出相同檔案，則在目標檔案內，控制器會在先前的輸出內容之後新增目前的輸出。

匯出訊息

FN 16功能也可將記錄檔案儲存在外部。

在**FN 16**功能內輸入完整目標路徑：

範例

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT
```



如果您在程式中多次輸出相同檔案，則在目標檔案內，控制器會在先前的輸出內容之後新增目前的輸出。

將參數輸入來源或目標

您可輸入來源檔案與輸出檔案當成Q參數或當成QS參數。為此，事先在NC程式內定義所要的參數。

進一步資訊: "指派字串參數", 426 頁碼

為了讓控制器知道正在使用Q參數，請用以下語法輸入**FN16**-功能內：

輸入	功能
: 'QS1'	將QS參數前面加上冒號，並放在單引號之間
: 'QL3'.txt	若需要，指定額外副檔名給目標檔案

列印訊息

您也可使用功能**FN16: F-PRINT**來在已連線印表機上列印任何訊息。

進一步資訊: "印表機", 103 頁碼

為了讓訊息傳送至印表機，必須輸入**Printer:**\當成記錄檔名，然後輸入對應的檔名。

直到檔案列印之前，控制器會將檔案儲存在**PRINTER:**路徑中。

範例

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/PRINTER:\DRUCK1
```

FN 18: SYSREAD – 讀取系統資料

使用**FN 18: SYSREAD**功能可用來讀取系統資料並且存於Q參數中。透過群組號碼(ID 號碼)、系統資料編號及，若需要，一索引來選取系統工件原點。



功能**FN 18: SYSREAD**的讀取值總是以公制單位輸出，與NC程式的量測單位無關。



下列為**FN 18: SYSREAD**功能的完整清單。請注意，依據控制器機型，並非所有功能都可供使用。

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
程式資訊				
	10	3	-	啟動的加工循環數目
		6	-	最近已執行的接觸式探針循環數目 -1 = 無
		7	-	呼叫NC程式的類型： -1 = 無 0 = 可見的NC程式 1 = 循環/巨集，主程式可見 2 = 循環/巨集，無可見的主程式
		103	Q參數號碼	在相關「循環程式定義」內已經明確陳述NC循環程式內的關聯性，查問Q參數是否在IDX之下。
		110	QS參數號碼	是否有名為QS(IDX)的檔案？ 0 = 否，1 = 是 此功能消除相對檔案路徑。
		111	QS參數號碼	是否有名為QS(IDX)的目錄？ 0 = 否，1 = 是 只有絕對目錄路徑可能。

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
系統的分支位址				
	13	1	-	在M2/M30期間為跳躍至標記，而非終止目前的程式。 值 = 0：M2/M30具有正常效果
		2	-	在FN14: ERROR事件內跳躍至標記，以「NC取消」反應取代因為錯誤訊息放棄程式。在ID992 NR14之下可讀取在FN14指令內程式編輯的錯誤編號。 值 = 0：FN14具有正常效果。
		3	-	在內部伺服器錯誤(SQL、PLC、CFG)的事件中或具有錯誤檔案操作(FUNCTION FILECOPY、FUNCTION FILEMOVE或FUNCTION FILEDELETE)時跳躍至標記，而非因為錯誤訊息放棄程式。 值 = 0：錯誤具有正常效果。
工具機狀態				
	20	1	-	使用中的刀號
		2	-	準備的刀號
		3	-	啟動刀具軸 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
		4	-	程式編輯的主軸轉速
		5	-	啟動主軸情況 -1 = 主軸情況未定義 0 = M3啟動 1 = M4啟動 2 = M5在M3之後啟動 3 = M5在M4之後啟動
		7	-	啟動齒輪範圍
		8	-	啟動冷卻水狀態 0 = 關，1 = 開
		9	-	使用中的進給速率
		10	-	所準備刀具的索引
		11	-	使用中刀具的索引
		14	-	啟動主軸的編號
		20	-	編寫車削操作內的切削速度
		21	-	車削模式內的主軸模式： 0 = 等速 1 = 等切削速度
		22	-	冷卻水狀態M7： 0 = 未啟動，1 = 啟動
		23	-	冷卻水狀態M8： 0 = 未啟動，1 = 啟動

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
通道資料				
	25	1	-	通道編號
循環程式參數				
	30	1	-	設定淨空
		2	-	鑽孔深度 / 銑削深度
		3	-	進刀深度
		4	-	進刀進給速率
		5	-	口袋的第一邊長
		6	-	口袋的第二邊長
		7	-	溝槽的第一邊長
		8	-	溝槽的第二邊長
		9	-	圓形口袋的半徑
		10	-	銑削進給速率
		11	-	銑削路徑的繞轉方向
		12	-	停留時間
		13	-	循環程式17和18的螺距
		14	-	精銑裕留量
		15	-	粗銑角度
		21	-	探測角度
		22	-	探測路徑
		23	-	探測進給速率
		49	-	HSC模式(循環程式32 公差)
		50	-	旋轉軸公差(循環程式32 公差)
		52	Q參數號碼	使用者循環程式的轉換參數類型： -1：CYCL DEF內未編寫的循環程式參數 0：CYCL DEF內數值編寫的循環程式參數(Q參數) 1：CYCL DEF內編寫成字串的循環程式參數(Q參數)
		60	-	淨空高度(接觸式探針循環程式30至33)
		61	-	檢測(接觸式探針循環程式30至33)
		62	-	刀刃量測(接觸式探針循環程式30至33)
		63	-	結果的Q參數號碼(接觸式探針循環程式30至33)
		64	-	結果的Q參數類型(接觸式探針循環程式30至33) 1 = Q、2 = QL、3 = QR
		70	-	進給速率的倍數(循環程式17和18)

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
機型狀態				
	35	1	-	尺寸： 0 = 絕對式(G90) 1 = 增量式(G91)
SQL表的資料				
	40	1	-	最後SQL指令的結果碼。若最後結果碼為1 (= 錯誤)，則傳輸錯誤碼當成返回碼。
來自刀具表的資料				
	50	1	刀號	刀長 L
		2	刀號	刀徑 R
		3	刀號	刀徑 R2
		4	刀號	特大刀長的尺寸 DL
		5	刀號	刀徑過大DR
		6	刀號	刀徑過大DR 2
		7	刀號	刀具鎖定的TL 0 = 未鎖住，1 = 鎖住
		8	刀號	替代刀具的刀號RT
		9	刀號	最大刀齡 TIME1
		10	刀號	最大刀齡 TIME2
		11	刀號	目前刀齡CUR.TIME
		12	刀號	PLC 狀態
		13	刀號	最大刀長 LCUTS
		14	刀號	最大進刀角度 ANGLE
		15	刀號	TT: 刀具齒數CUT
		16	刀號	TT: 長度磨耗容限，LTOL
		17	刀號	TT: 半徑磨耗容限，RTOL
		18	刀號	TT: 旋轉方向DIRECT 0=正，-1=負
		19	刀號	TT: 平面偏移R-OFFS R = 99999.9999
		20	刀號	TT: 長度補償L-OFFS
		21	刀號	TT: 長度斷損容限，LBREAK
		22	刀號	TT: 半徑斷損容限，RBREAK
		28	刀號	最高轉速NMAX
		32	刀號	點角度TANGLE
		34	刀號	LIFTOFF允許 (0 = 否，1 = 是)
		35	刀號	半徑磨耗容限 R2TOL
		36	刀號	刀型TYPE (銑刀 = 0，磨床 = 1，... 接觸式探針 = 21)
		37	刀號	接觸式探針表內的對應行

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		38	刀號	最後使用的時間戳記
		39	刀號	ACC
		40	刀號	螺紋循環程式的螺距
來自刀套表的資料				
	51	1	刀套號碼	刀具編號
		2	刀套號碼	0 = 無特殊刀具 1 = 特殊刀具
		3	刀套號碼	0 = 無固定刀套 1 = 固定刀套
		4	刀套號碼	0 = 刀套未鎖住 1 = 刀套已鎖住
		5	刀套號碼	PLC 狀態
決定刀套				
	52	1	刀號	刀套號碼
		2	刀號	刀庫號碼
T和S閃光的刀具資料				
	57	1	T編碼	刀號 IDX0 = T0閃光(儲存刀具) · IDX1 = T1閃光(負載刀具) · IDX2 = T2閃光(準備刀具)
		2	T編碼	刀具索引 IDX0 = T0閃光(儲存刀具) · IDX1 = T1閃光(負載刀具) · IDX2 = T2閃光(準備刀具)
		5	-	主軸轉速 IDX0 = T0閃光(儲存刀具) · IDX1 = T1閃光(負載刀具) · IDX2 = T2閃光(準備刀具)
在TOOL CALL內程式編輯的值				
	60	1	-	刀號T
		2	-	啟動刀具軸 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W
		3	-	主軸轉速 S
		4	-	特大刀長的尺寸 DL
		5	-	刀徑過大DR
		6	-	自動TOOL CALL 0 = 是 · 1 = 否
		7	-	刀徑過大DR 2
		8	-	刀具索引
		9	-	使用中的進給速率
		10	-	切削速度 [mm/min]

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
在TOOL DEF內程式編輯的值				
	61	0	刀號	讀取換刀順序的編號： 0 = 刀具已經在主軸內， 1 = 在外部刀具之間切換， 2 = 從內部刀具切換成外部刀具， 3 = 從特殊刀具切換成外部刀具， 4 = 載入外部刀具， 5 = 從外部刀具切換成內部刀具， 6 = 從內部刀具切換成內部刀具， 7 = 從特殊刀具切換成內部刀具， 8 = 載入內部刀具， 9 = 從外部刀具切換成特殊刀具。 10 = 從特殊刀具切換成內部刀具， 11 = 從特殊刀具切換成特殊刀具， 12 = 載入特殊刀具， 13 = 卸載外部刀具， 14 = 卸載內部刀具， 15 = 卸載特殊刀具
		1	-	刀號T
		2	-	長度
		3	-	半徑
		4	-	索引
		5	-	TOOL DEF內程式編輯的刀具資料 1 = 是，0 = 否

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
LAC和VSC之值				
	71	0	0	將執行LAC加權運行或是最後執行(X至W = 1至9)的NC軸索引
			2	由單位[kgm ²]的LAC加權運行所決定之總慣性(使用A/B/C旋轉軸)・或單位[kg]的總質量(使用X/Y/Z線性軸)
		1	0	循環程式957從螺紋退刀
OEM循環程式的任意取得記憶體區域。				
	72	0-39	0至30	OEM循環程式的任意取得記憶體區域這些值只有在控制器重新開機期間由控制器重設(= 0)。 使用「取消」，該等值不會重設為執行當時的值。 最多並包括597110-11：只有NR 0-9和IDX 0-9 開始為597110-12：NR 0-39和IDX 0-30
使用者循環程式的任意取得記憶體區域				
	73	0-39	0至30	使用者循環程式的任意取得記憶體區域。這些值只有在控制器重新開機期間由控制器重設(= 0)。 使用「取消」，該等值不會重設為執行當時的值。 最多並包括597110-11：只有NR 0-9和IDX 0-9 開始為597110-12：NR 0-39和IDX 0-30
最低主軸轉速				
	90	1	主軸ID	最低齒輪範圍的最低主軸轉速。若未設置齒輪範圍，則主軸轉速取自於用索引0設定的參數。 索引99 = 啟動主軸
Minimale und maximale Spindeldrehzahl lesen				
	90	2	Spindel ID	Maximale Spindeldrehzahl der höchsten Getriebestufe. Falls keine Getriebestufen konfiguriert sind, wird CfgFeedLimits/ maxFeed des ersten Parametersatzes der Spindel ausgewertet. Index 99 = aktive Spindel
刀具補償				
	200	1	1 = 無特大尺寸 2 = 有特大尺寸 3 = 有特大尺寸以及來自TOOL CALL的特大尺寸	使用中的半徑
		2	1 = 無特大尺寸 2 = 有特大尺寸 3 = 有特	使用中的長度

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
			大尺寸以及來自TOOL CALL的特大尺寸	
3			1 = 無特大尺寸 2 = 有特大尺寸 3 = 有特大尺寸以及來自TOOL CALL的特大尺寸	圓弧導角半徑 R2 :
6			刀號	刀長 索引0 = 啟動刀具
座標轉換				
210		1	-	基本旋轉(手動)
		2	-	編寫旋轉
		3	-	啟動鏡向軸位元0至2以及6至8 : 軸X、Y、Z和U、V、W
		4	軸	有效比例換算係數 索引 : 1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		5	旋轉軸	3D-ROT 索引 : 1 - 3 (A、B、C)
		6	-	在程式執行操作模式內傾斜工作平面 0 = 未啟動 -1 = 啟動
		7	-	在手動操作模式內傾斜工作平面 0 = 未啟動 -1 = 啟動
		8	QL參數號碼	主軸與已傾斜座標系統之間的錯角度。 將來自輸入座標系統的QL參數內指定之角度 投射至刀具座標系統。若已省略IDX，則使用 角度0來投射。

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
啟動座標系統				
	211	—	-	1 = 輸入系統(預設) 2 = REF系統 3 = 換刀系統
車削模式內的特殊轉換				
	215	1	-	車削模式中XY平面內的進動角度。若要重設轉換，則角度必須輸入0值。此轉換與循環程式800 (參數Q497)結合使用。
		3	1-3	讀出用NR2撰寫的空間角度 索引：1 - 3 (redA、redB、redC)
當前的工件原點位移				
	220	2	軸	當前的工件原點位移，單位 [mm] 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		3	軸	讀取參考點與預設之間的差異。 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		4	軸	讀取OEM偏移值。。 索引：1 - 9 (X_OFFSETS、Y_OFFSETS、Z_OFFSETS,...)
移動範圍				
	230	2	軸	負軟體極限開關 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		3	軸	正軟體極限開關 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		5	-	軟體極限開關開或關： 0 = 開，1 = 關 針對模數軸，必須設定上限與下限或不設限。
		12	軸	持續覆寫CfgPositionLimits內負軟體極限開關的值。 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		13	軸	持續覆寫CfgPositionLimits內正軟體極限開關的值。 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
讀取REF系統中的標稱位置				
	240	1	軸	REF系統中當前的標稱位置
讀取REF系統中的標稱位置，包括偏移(手輪等)				
	241	1	軸	REF系統中當前的標稱位置
讀取啟動座標系統中的當前位置				
	270	1	軸	輸入系統中當前的標稱位置
讀取啟動座標系統中的當前位置，包括偏移(手輪等)				
	271	1	軸	輸入系統中當前的標稱位置
讀取資訊至M128				
	280	1	-	M128啟動： -1 = 是，0 = 否
Informationen zu M128 lesen				

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
	280	3	-	Zustand von TCPM nach Q-Nr.: Q-Nr. + 0: TCPM aktiv, 0 = nein, 1 = ja Q-Nr. + 1: AXIS, 0 = POS, 1 = SPAT Q-Nr. + 2: PATHCTRL, 0 = AXIS, 1 = VECTOR Q-Nr. + 3: Vorschub, 0 = F TCP, 1 = F CONT
工具機座標結構配置				
	290	5	-	0：溫度補償未啟動 1：溫度補償啟動
		10	-	來自FUNCTION MODE MILL或 FUNCTION MODE TURN內已編寫 Channels/ChannelSettings/CfgKinList/ kinCompositeModels的工具機座標結構配置 之索引 -1 = 未編寫。
讀取工具機座標結構配置的資料				
	295	1	QS參數號碼	讀取啟動3軸座標結構配置的軸名稱。此軸名稱根據QS(IDX)、QS(IDX+1)和QS(IDX+2)來撰寫。 0 = 操作成功
		2	0	FACING HEAD POS功能啟動？ 1 = 是，0 = 否
		4	旋轉軸	讀取已定義的旋轉軸是否參與座標結構配置計算。 1 = 是，0 = 否 (旋轉軸可從使用M138計算的座標結構配置當中排除。) 索引：4、5、6 (A、B、C)
		10	軸	決定可程式編輯軸。決定關聯於特定軸索引(來自CfgAxis/axisList的索引)的軸ID。 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
		11	軸ID	決定可程式編輯軸。決定特定軸ID的軸索引(X = 1、Y = 2、...) 索引：軸ID (來自CfgAxis/axisList的索引)
修改幾何行為				
	310	20	軸	直徑程式編輯：-1 = 開啟，0 = 關閉
目前的系統時間				
	320	1	0	自從1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時)。
			1	自從1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算)。
		3	-	讀取目前NC程式的處理時間。

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
系統時間的格式				
	321	0	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：DD.MM.YYYY hh:mm:ss
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：DD.MM.YYYY hh:mm:ss
		1	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：D.MM.YYYY h:mm:ss
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：D.MM.YYYY h:mm:ss
		2	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：D.MM.YYYY h:mm
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：D.MM.YYYY h:mm
		3	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：D.MM.YY h:mm
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：D.MM.YY h:mm
		4	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
		5	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm
		6	0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YYYY-MM-DD h:mm

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
	7		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YYYY-MM-DD h:mm
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YY-MM-DD h:mm
	8		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YY-MM-DD h:mm
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：DD.MM.YYYY
	9		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：DD.MM.YYYY
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：D.MM.YYYY
	10		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：D.MM.YYYY
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：D.MM.YY
	11		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：D.MM.YY
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YYYY-MM-DD
	12		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YYYY-MM-DD
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：YY-MM-DD
	13		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：YY-MM-DD
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：hh:mm:ss

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
	14		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：hh:mm:ss
			0	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：h:mm:ss
		1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：h:mm:ss	
	15	0		格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(即時) 格式：h:mm
			1	格式化：自從格林威治時間1970年1月1日00:00:00開始所經過的系統時間秒數(預先計算) 格式：h:mm
	全體程式設定(GPS)：全體啟動狀態			
	330	0	-	0 = 未啟動GPS設定 1 = 啟動任意GPS設定
全體程式設定(GPS)：個別啟動狀態				
	331	0	-	0 = 未啟動GPS設定 1 = 啟動任意GPS設定
		1	-	GPS：基本旋轉 0 = 關，1 = 開
		3	軸	GPS：鏡射 0=關，1=開 索引：1 - 6 (X、Y、Z、A、B、C)
		4	-	GPS：在修改的工件系統內位移 0 = 關，1 = 開
		5	-	GPS：在輸入系統內旋轉 0 = 關，1 = 開
		6	-	GPS：進給速率係數 0 = 關，1 = 開
		8	-	GPS：手輪疊加 0 = 關，1 = 開
		10	-	GPS：虛擬刀具軸VT 0 = 關，1 = 開
		15	-	GPS：手輪座標系統選擇 0 = 工具機座標系統M-CS 1 = 工件座標系統W-CS 2 = 已修改的工件座標系統mW-CS 3 = 工作平面座標系統WPL-CS
		16	-	GPS：在工件系統內位移 0 = 關，1 = 開

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		17	-	GPS：軸偏移 0 = 關，1 = 開
全體程式設定(GPS)				
	332	1	-	GPS：基本旋轉的角度
		3	軸	GPS：鏡射 0 = 無鏡射，1 = 已鏡射 索引：1 - 6 (X、Y、Z、A、B、C)
		4	軸	GPS：在修改的工件座標系統mW-CS內位移 索引：1 - 6 (X、Y、Z、A、B、C)
		5	-	GPS：輸入座標系統I-CS內的旋轉角度
		6	-	GPS：進給速率係數
		8	軸	GPS：手輪疊加 最大值 索引：1 - 10 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W、VT)
		9	軸	GPS：手輪疊加值 索引：1 - 10 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W、VT)
		16	軸	GPS：在工件座標系統W-CS內位移 索引：1 - 3 (X、Y、Z)
		17	軸	GPS：軸偏移 索引：4 - 6 (A、B、C)
TS接觸式觸發探針				
	350	50	1	接觸式探針類型： 0：TS120，1：TS220，2：TS440， 3：TS630，4：TS632，5：TS640， 6：TS444，7：TS740
			2	接觸式探針表內的行
		51	-	有效長度
		52	1	探針尖端的有效半徑
			2	圓弧半徑
		53	1	中心補償 (參考軸)
			2	中心補償 (次要軸)
		54	-	主軸定位角度，單位度(中央偏移)
		55	1	快速移動
			2	量測進給速率
			3	預先定位之進給速率： FMAX_PROBE 或 FMAX_MACHINE
		56	1	最大量測範圍
			2	設定淨空
		57	1	可能的主軸方位 0=否，1=是
			2	主軸定位角度，單位度

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明		
刀具測量用的TT刀具接觸式探針						
350	70	1	TT: 接觸式探針類型			
		2	TT: 刀具接觸式探針表內的行			
		71	TT: 接觸式探針中央(REF系統)			
		72	TT: 接觸式探針半徑			
		75	1	TT: 快速移動		
			2	TT: 使用靜止主軸量測進給速率		
			3	TT: 使用旋轉主軸量測進給速率		
		76	1	TT: 最長探測路徑		
			2	TT: 直線量測的安全淨空		
			3	TT: 半徑量測的安全淨空		
			4	TT: 從切刀下緣到針尖上緣的距離		
		77	-	TT: 主軸轉速		
		78	-	TT: 探測方向		
		79	-	TT: 啟動無線電傳輸		
		80	-	TT: 在探針變形時停止探測動作		
		來自接觸式探針循環程式的預設(探測結果)				
		360	1	座標	手動接觸式探針循環程式的最後預設，或來自循環程式0的最後探測點(輸入座標系統)。補償：長度、半徑以及中心偏移	
軸	手動接觸式探針循環程式的最後預設，或來自循環程式0的最後探測點(工具機座標系統，只有來自3-D座標結構配置的軸允許當成索引)。補償：只有中心偏移					
座標	接觸式探針循環程式0和1的輸入系統內之量測結果。以座標形式讀出量測結果。補償：只有中心偏移					
座標	手動接觸式探針循環程式的最後預設，或來自循環程式0的最後探測點(工件座標系統)。以座標形式讀出量測結果。補償：只有中心偏移					
軸	軸值，未補償					
座標 / 軸	以座標形式讀出量測結果 / 來自探測操作啟動的輸入系統內之軸值。補償：只有長度					
-	定向的主軸停止					
-	探測的錯誤狀態： 0：探測已成功 -1：未到達接觸點 -2：在探測程序開始時接觸式探針已經偏移					
-						

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
從啟動工件原點表讀取值或寫入值				
	500	Row number	欄	讀取值
從預設座標資料表讀取值或寫入值(基本轉換)				
	507	Row number	1-6	讀取值
從預設資料表讀取軸偏移或寫入軸偏移				
	508	Row number	1-9	讀取值
工作台加工的資料				
510	1	-		啟動的行號
	2	-		PAL/PGM欄位的工作台號碼
	3	-		工作台管理表的啟動列
	4	-		目前工作台之NC程式之最後一行。
	5	軸		刀具方位編輯： 已程式編輯淨空高度： 0 = 否，1 = 是 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
	6	軸		刀具方位編輯： 淨空高度 若ID510 NR5回傳具有對應IDX的0值，則該值無效。 索引：1 - 9 (X、Y、Z、A、B、C、U、V、W)
	10	-		最高至在單節掃描期間要搜尋的工作台管理表之列號。
	20	-		工作台類型編輯？ 0 = 工件導向 1 = 刀具導向
	21	-		NC錯誤之後自動繼續： 0 = 鎖住 1 = 啟動 10 = 放棄繼續 11 = 從工作台資料表內已經執行無NC錯誤的列繼續 12 = 從工作台資料表內出現NC錯誤的列繼續 13 = 從下一個工作台繼續

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
讀取來自點資料表的值				
520	Row number	1-3 X/Y/Z	讀取來自啟動點資料表的值	
		10	讀取來自啟動點資料表的值	
		11	讀取來自啟動點資料表的值	
讀取或寫入啟動預設				
530	1	-	啟動預設座標資料表中啟動預設的編號。	
啟動工作台預設				
540	1	-	啟動工作台預設的編號。 回傳啟動預設的編號。如果未啟動工作台預設，則函數回傳-1這個值。	
	2	-	啟動工作台預設的編號。 如同NR1。	
工作台預設的基本轉換值				
547	row number	軸	從工作台預設表讀取基本轉換值。。 索引：1 - 6 (X、Y、Z、SPA、SPB、SPC)	
來自工作台預設表的軸偏移				
548	Row number	偏移	從工作台預設表讀取軸偏移值。。 索引：1 - 9 (X_OFFS、Y_OFFS、Z_OFFS,...)	
OEM偏移				
558	Row number	偏移	讀取OEM偏移值。。 索引：1 - 9 (X_OFFS、Y_OFFS、Z_OFFS,...)	
讀取與寫入工具機狀態				
590	2	1-30	任意取得；在程式選擇時不可刪除。	
	3	1-30	任意取得；在電力故障時不可刪除(持續儲存)。	
讀取/寫入單軸的預先參數(在工具機等級上)				
610	1	-	最低進給速率(MP_minPathFeed)，單位mm/min	
	2	-	彎角上的最低進給速率(MP_minCornerFeed)，單位mm/min	
	3	-	高轉速的進給速率限制(MP_maxG1Feed)，單位mm/min	
	4	-	低轉速上的對大抖動(MP_maxPathJerk)，單位m/s ³	
	5	-	高轉速上的對大抖動(MP_maxPathJerkHi)，單位m/s ³	
	6	-	低轉速上的公差(MP_pathTolerance)，單位mm	
	7	-	高轉速上的公差(MP_pathToleranceHi)，單位mm	
	8	-	抖動的最大偏差(MP_maxPathYank)，單位m/s ⁴	
	9	-	曲線加工的公差係數(MP_curveTolFactor)	

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		10	-	曲率變化上最大允許抖動的係數 (MP_curveJerkFactor)
		11	-	探測動作下的最大抖動(MP_pathMeasJerk)
		12	-	加工進給速率的角度公差 (MP_angleTolerance)
		13	-	快速移動的角度公差(MP_angleToleranceHi)
		14	-	多邊形的最大彎角角度(MP_maxPolyAngle)
		18	-	使用加工進給速率的徑向加速度 (MP_maxTransAcc)
		19	-	使用快速移動的徑向加速度 (MP_maxTransAccHi)
		20	實體軸的索引	最高進給速率(MP_maxFeed) · 單位mm/min
		21	實體軸的索引	最大加速度(MP_maxAcceleration) · 單位m/s ²
		22	實體軸的索引	快速移動時軸的對大轉移抖動 (MP_axTransJerkHi) · 單位m/s ²
		23	實體軸的索引	加工進給速率期間軸的對大轉移抖動 (MP_axTransJerk) · 單位m/s ³
		24	實體軸的索引	加速度前饋控制(MP_compAcc)
		25	實體軸的索引	低轉速上的軸專屬抖動(MP_axPathJerk) · 單位m/s ³
		26	實體軸的索引	高轉速上的軸專屬抖動(MP_axPathJerkHi) · 單位m/s ³
		27	實體軸的索引	更精準的彎角內公差試驗 (MP_reduceCornerFeed) 0 = 關閉 · 1 = 啟動
		28	實體軸的索引	DCM：直線軸向的最大公差 · 單位mm (MP_maxLinearTolerance)
		29	實體軸的索引	DCM：最大角度公差 · 單位[°] (MP_maxAngleTolerance)
		30	實體軸的索引	連續螺紋的公差監控(MP_threadTolerance)
		31	實體軸的索引	axisCutterLoc篩選器的表單(MP_shape) 0：關 1：平均 2：三角形 3：HSC 4：進階HSC
		32	實體軸的索引	axisCutterLoc篩選器的頻率 (MP_frequency) · 單位Hz
		33	實體軸的索引	axisPosition篩選器的表單(MP_shape) 0：關 1：平均 2：三角形 3：HSC 4：進階HSC

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		34	實體軸的索引	axisPosition篩選器的頻率(MP_frequency) · 單位Hz
		35	實體軸的索引	手動操作模式的篩選順序(MP_manualFilterOrder)
		36	實體軸的索引	axisCutterLoc篩選器的HSC模式(MP_hscMode)
		37	實體軸的索引	axisPosition篩選器的HSC模式(MP_hscMode)
		38	實體軸的索引	探測動作下的軸專屬抖動(MP_axMeasJerk)
		39	實體軸的索引	計算篩選偏差的篩選器錯誤之加權(MP_axFilterErrWeight)
		40	實體軸的索引	位置篩選的最大篩選長度(MP_maxHscOrder)
		41	實體軸的索引	CLP篩選的最大篩選長度(MP_maxHscOrder)
		42	-	加工進給速率期間軸的對高進給速率(MP_maxWorkFeed)
		43	-	加工進給速率上的最大路徑加速度(MP_maxPathAcc)
		44	-	快速移動上的最大路徑加速度(MP_maxPathAccHi)
		51	實體軸的索引	抖動階段內跟隨誤差的補償(MP_IpcJerkFact)
		52	實體軸的索引	位置控制器的kv係數 · 單位1/s(MP_kvFactor)

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
量測一軸的最高利用率				
	621	0	實體軸的索引	動態負載的總結量測，並將結果儲存在指定的Q參數內。
讀取SIK內容				
	630	0	選項編號	可明確決定 IDX 底下給予的SIK選項是否已經設定。 1 = 選項已啟用 0 = 選項未啟用
		1	-	可決定是否已設定「特性內容等級(FCL)」(用於升級功能)，是哪一個。 -1 = 未設定FCL <編號> = 已設定的FCL
		2	-	讀取SIK的序號 -1 = 系統內無有效SIK
		10	-	定義控制器類型： 0 = iTNC 530 1 = NCK型控制器(TNC 640、TNC 620、TNC 320、TNC 128、PNC 610、...)
工件計數器				
	920	1	-	平坦工件。 在 程式模擬 操作模式內，計數器通常會產生0值。
		2	-	已加工的工件。 在 程式模擬 操作模式內，計數器通常會產生0值。
		12	-	仍舊要加工的工件。 在 程式模擬 操作模式內，計數器通常會產生0值。
讀取與寫入目前刀具的資料				
	950	1	-	刀長 L
		2	-	刀徑 R
		3	-	刀徑 R2
		4	-	特大刀長的尺寸 DL
		5	-	刀徑過大DR
		6	-	刀徑過大DR 2
		7	-	刀具鎖定的TL 0 = 未鎖住，1 = 鎖住
		8	-	替代刀具的刀號RT
		9	-	最大刀齡 TIME1
		10	-	TOOL CALL上的最大刀齡TIME2
		11	-	目前刀齡CUR.TIME
		12	-	PLC 狀態
		13	-	刀具軸LCUTS上的刀長
		14	-	最大進刀角度 ANGLE

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		15	-	TT: 刀具齒數CUT
		16	-	TT: 長度磨耗容限 LTOL
		17	-	TT: 半徑磨耗容限 RTOL
		18	-	TT: 旋轉方向DIRECT 0=正, -1=負
		19	-	TT: 平面偏移R-OFFS R = 99999.9999
		20	-	TT: 長度補償L-OFFS
		21	-	TT: 長度斷損容限 LBREAK
		22	-	TT: 半徑的斷損容限RBREAK
		28	-	最高主軸轉速[rpm] NMAX
		32	-	點角度TANGLE
		34	-	LIFTOFF允許 (0 = 否, 1 = 是)
		35	-	半徑磨耗容限 R2TOL
		36	-	刀型TYPE (銑刀 = 0, 磨床 = 1, ... 接觸式探針 = 21)
		37	-	接觸式探針表內的對應行
		38	-	最後使用的時間戳記
		39	-	ACC
		40	-	螺紋循環程式的螺距
		44	-	超過刀具壽命
刀具管理的任意取得記憶體區域				
	956	0-9	-	刀具管理的任意取得資料區域放棄程式時並不會重設該資料。
一般刀具的轉換資料				
	960	1	-	明確定義刀具系統之內的位置：
		2	-	位置由方向定義：
		3	-	X內的位移
		4	-	Y內的位移
		5	-	Z內的位移
		6	-	Z方向內的X分量
		7	-	Z方向內的Y分量
		8	-	Z方向內的Z分量
		9	-	X方向內的X分量
		10	-	X方向內的Y分量
		11	-	X方向內的Z分量
		12	-	角度定義的類型
		13	-	角度1
		14	-	角度2

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		15	-	角度3
刀具用途與刀具				
	975	1	-	目前程式的刀具用途測試： 結果-2：測試不可能，組態內取消功能 結果-1：測試不可能，刀具用途檔案遺失 結果0：測試通過，所有刀具都可用 結果1：測試不通過
		2	直線	從目前工作台資料表內IDX行來檢查工作台內所需刀具的可用性。 -3 = 列IDX內未定義工作台，或在工作台編輯之外已經呼叫函數 -2 / -1 / 0 / 1，請參見NR1
NC停止時提高刀具				
	980	3	-	(此函數已過時—海德漢族建議不要使用。ID980 NR3 = 1等同於ID980 NR1 = -1，ID980 NR3 = 0具有與ID980 NR1 = 0相同的效果。其他值則不允許。) 對CfgLiftOff內定義的值啟用抬高功能： 0 = 鎖定抬高功能 1 = 啟用抬高功能
接觸式探針循環程式與座標轉換				
	990	1	-	靠近行為： 0 = 標準行為 1 = 靠近探測位置不補償有效半徑，設定淨空為零
		2	16	自動 / 手動工具機操作模式
		4	-	0 = 探針未偏移 1 = 探針已偏移
		6	-	TT刀具接觸式探針啟動？ 1 = 是 0 = 否
		8	-	瞬間主軸角度，單位[°]
		10	QS參數號碼	從刀名決定刀號。返回值取決於替換刀具搜尋規則。 若有多把刀具同名，則將選取刀具表內第一把刀具。 若這些規則所選的刀具上鎖，則將退回替換刀具。 -1：刀具表內未找到指定名稱的刀具，或所有合格刀具都已上鎖。
		16	0	0 = 將控制權從通道主軸轉換給PLC， 1 = 假設控制通道主軸
			1	0 = 將刀具主軸控制權傳遞給PLC， 1 = 取得刀具主軸的控制權

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		19	-	抑制循環程式內的接觸證實動作： 0 = 動作將受抑制(CfgMachineSimul/simMode參數不等於FullOperation或程式模擬操作模式啟動) 1 = 動作將執行(CfgMachineSimul/simMode參數 = FullOperation，可執行用於測試)
執行狀態				
	992	10	-	單節掃描啟動 1 = 是，0 = 否
		11	-	單節掃描—單節掃描上的資訊： 0 = 程式開始無單節掃描 1 = 單節掃描之前執行Iniprog系統循環程式 2 = 單節掃描正在執行 3 = 功能已經實施 -1 = 單節掃描之前已經取消Iniprog循環程式 -2 = 單節掃描期間取消 -3 = 在搜尋階段之後、之前或功能更新期間取消單節掃描 -99 = 暗中取消
		12	-	針對OEM_CANCEL巨集之內查閱的取消類型： 0 = 不取消 1 = 由於錯誤或緊急停止而取消 2 = 在單節中間停止之後由於內部停止而明確取消 3 = 在單節結尾上停止之後由於內部停止而明確取消
		14	-	最後FN14錯誤的數目
		16	-	真實執行啟動？ 1 = 執行， 0 = 模擬
		17	-	程式編輯啟動期間的2-D圖形？ 1 = 是 0 = 否
		18	-	實況程式編輯圖形(自動繪圖軟鍵)啟動？ 1 = 是 0 = 否
		20	-	結合銑削/車削操作模式的資訊： 0 = 銑削(在FUNCTION MODE MILL之後) 1 = 車削(在FUNCTION MODE TURN之後) 10 = 執行車削至銑削轉換的操作 11 = 執行銑削至車削轉換的操作
		30	-	允許多軸內插？ 0 = 否(例如用於直切控制) 1 = 是
		31	-	在MDI模式內R+/R-可能/允許？ 0 = 否 1 = 是

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
		32	0	循環程式呼叫可能/允許？ 0 = 否 1 = 是
			循環編號	單一循環程式啟動： 0 = 否 1 = 是
		40	-	在 程式模擬 操作模式內複製表格？ 當已選取程式並且當已按下 RESET+START 軟鍵時，將設定1值。然後 iniprog.h 系統循環程式將複製該等表格，並重設系統工件原點。 0 = 否 1 = 是
		101	-	M101啟動(可見情況)？ 0 = 否 1 = 是
		136	-	M136啟動？ 0 = 否 1 = 是
啟動機械參數子檔案				
	1020	13	QS參數號碼	是否已經載入含來自QS號碼(IDX)的路徑之機械參數子檔案？ 1 = 是 0 = 否
循環程式的設定上				
	1030	1	-	顯示 主軸並未旋轉 錯誤訊息？ (CfgGeoCycle/displaySpindleErr) 0 = 否，1 = 是
			-	檢查 深度 錯誤訊息的代數符號是否顯示？ (CfgGeoCycle/displaySpindleErr) 0 = 否，1 = 是
即時同步寫入或讀取PLC資料。				
	2000	10	標記編號	PLC標記 NR10至NR80的一般注意事項： 即時同步執行這些功能，例如到達程式內對應點之前並不會執行該功能。 海德漢建議使用 WRITE TO PLC 或 READ FROM PLC 指令，而非使用ID2000並使用 FN20: WAIT FOR SYNC 即時同步執行。
		20	輸入編號	PLC輸入
		30	輸出編號	PLC輸出
		40	計數器編號	PLC計數器
		50	計時器編號	PLC計時器
		60	位元組編號	PLC位元組
		70	字號	PLC字
		80	雙字號	PLC雙字

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
不即時同步寫入或讀取PLC資料				
	2001	10-80	請參見ID 2000	與ID2000 NR10至NR80相同，但是不即時同步。此功能在預先計算內執行。 海德漢建議使用 WRITE TO PLC 和 READ FROM PLC 指令而非ID2001。
位元測試				
	2300	Number	位元編號	此功能檢查一位元是否已經設定在一數字中。要檢查的數字轉換成NR，要搜尋的位元以IDX進行，以IDX0代表最低有效位元。要針對較大數字呼叫此功能，請確定將NR轉換為Q參數。 0 = 位元未設定 1 = 位元已設定
讀取程式資訊(系統字串)				
	10010	1	-	工作台面程式的路徑，不使用 CALL PGM 呼叫子程式
		3	-	使用 SEL CYCLE 或 CYCLE DEF 12 PGM CALL 選擇的循環程式路徑，或目前啟動循環程式的路徑
		10	-	使用 SEL PGM "..." 選擇的NC程式路徑。
讀取通道資料(系統字串)				
	10025	1	-	加工通道(金鑰)名稱
讀取SQL表的資料(系統字串)				
	10040	1	-	預設座標資料表的符號名稱。
		2	-	工件原點資料表的符號名稱。
		3	-	工作台預設座標資料表的符號名稱。
		10	-	刀具表的符號名稱。
		11	-	刀套表的符號名稱。
讀取工具機座標結構配置				
	10290	10	-	來自 FUNCTION MODE MILL 或 FUNCTION MODE TURN 內已編寫Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels的工具機座標結構配置之符號名稱。
讀取接觸式探針(TS，TT)的資料(系統字串)				
	10350	50	-	來自接觸式探針表(tchprobe.tp)的TYPE欄之TS探針類型
		70	-	來自CfgTT/type的TT刀具接觸式探針類型。
		73	-	來自CfgProbes/activeTT的啟動接觸式探針TT之按鍵名稱。
讀取並寫入接觸式探針(TS，TT)的資料(系統字串)				
	10350	74	-	來自CfgProbes/activeTT的啟動接觸式探針TT之序號。

群組名稱	群組號碼 ID...	系統資料號碼 NO..	索引IDX ...	說明
讀取工作台處理的資料(系統字串)				
	10510	1	-	工作台名稱。
		2	-	選取的工作台資料表之路徑。
讀取NC軟體的版本ID (系統字串)				
	10630	10	-	此字串對應至已顯示的版本ID格式， 即 340590 07 或 817601 04 SP1 。
讀取目前刀具的資料(系統字串)				
	10950	1	-	目前的刀名。
範例：將 Z 軸有效的比例換算係數值指定給 Q25。				
55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3				

FN 19: PLC – 傳送值至 PLC

注意事項

碰撞的危險！

變更為PLC可導致非所要的行為以及嚴重的錯誤(例如控制器無法操作)。基於這項理由，存取PLC受到密碼保護。FN功能提供海德漢以及您的工具機製造商和供應商從NC程式與PLC通訊之能力。不建議工具機操作員或NC程式設計師使用此。在功能執行期間以及後續處理期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能與海德漢、工具機製造商以及供應商協商使用該功能。
- ▶ 相容於海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。

FN 19: PLC功能將最多兩個數值或Q參數傳送至PLC。

FN 20: WAIT FOR – NC與PLC同步

注意事項

碰撞的危險！

變更為PLC可導致非所要的行為以及嚴重的錯誤(例如控制器無法操作)。基於這項理由，存取PLC受到密碼保護。FN功能提供海德漢以及您的工具機製造商和供應商從NC程式與PLC通訊之能力。不建議工具機操作員或NC程式設計師使用此。在功能執行期間以及後續處理期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能與海德漢、工具機製造商以及供應商協商使用該功能。
- ▶ 相容於海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。

使用**FN 20: WAIT FOR**功能，在程式執行期間，使NC與PLC彼此同步。NC停止加工，直到在**FN20：**內完成程式編輯的情況 **WAIT FOR**單節已滿。

SYNC用於例如當您透過需要即時同步的**FN 18: SYSREAD**讀取系統資料時。控制器停止開始之前計算，並只有當NC程式實際到達該單節時才會執行後續NC單節。

範例：暫停內部開始之前計算，讀取X軸內目前的位置

32 FN 20: WAIT FOR SYNC

33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1

FN 29: PLC – 傳送值至 PLC

注意事項

碰撞的危險！

變更為PLC可導致非所要的行為以及嚴重的錯誤(例如控制器無法操作)。基於這項理由，存取PLC受到密碼保護。FN功能提供海德漢以及您的工具機製造商和供應商從NC程式與PLC通訊之能力。不建議工具機操作員或NC程式設計師使用此。在功能執行期間以及後續處理期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能與海德漢、工具機製造商以及供應商協商使用該功能。
- ▶ 相容於海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。

FN 29: PLC 功能，將最多八個數值或Q參數傳送至PLC。

FN 37: EXPORT

注意事項

碰撞的危險！

變更為PLC可導致非所要的行為以及嚴重的錯誤(例如控制器無法操作)。基於這項理由，存取PLC受到密碼保護。FN功能提供海得漢以及您的工具機製造商和供應商從NC程式與PLC通訊之能力。不建議工具機操作員或NC程式設計師使用此。在功能執行期間以及後續處理期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能與海德漢、工具機製造商以及供應商協商使用該功能。
- ▶ 相容於海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。

您需要**FN 37: EXPORT**功能，若您要建立自己的循環程式並整合入控制器。

FN 38: 傳送傳送來自NC程式的資訊

功能**FN 38: SEND**可讓您從NC程式寫入文字與Q參數值至日誌，並傳送至DNC應用程式。
通過標準TCP/IP電腦網路傳輸資料。

 有關更詳細資訊，請參閱Remo Tools SDK手冊。

範例
來自日誌內Q1和Q23的文件值。

```
FN 38: SEND /"Q parameter Q1: %f Q23: %f" / +Q1 / +Q23
```

10.9 使用SQL指令存取表格

簡介



若要存取表格內的數值或文數字內容或操縱表格(例如將欄或列更名)，則使用您可用的SQL指令。

控制器上可用的SQL指令語法絕大部分受到SQL編寫語言的影響，但不完全符合。此外，控制器不支援SQL語言的完整領域。

表格名稱與表格欄的開頭必須是字母，並且不得包含算術運算子(例如+)，由於SQL指令，當輸入資料或讀出資料時，這些字元會造成問題。

以下術語將用於(與其他搭配)下列情況：

- 「SQL指令」代表可用的軟鍵
- 「SQL指示」說明手動輸入當成語法一部分的雜項功能
- 在語法中，**HANDLE**代表一項交易(後接識別參數)
- **結果集**內含查詢結果(以下稱為「中間記憶體」)

表格個別數值的讀取與寫入權限可使用功能**FN 26: TABOPEN**、**FN 27: TABWRITE**和**FN 28: TABREAD**來執行，請參閱

進一步資訊: "可自由定義的表格", 498 頁碼

在NC軟體內，透過SQL伺服器存取表格。此伺服器用可用的SQL指令來控制。可直接在NC程式中定義SQL指令。

伺服器係根據交易模型，交易由多個同時執行的步驟構成，如此確定表格輸入有順序並且已定義處理。


交易

SQL交易的範例：

- 使用**SQL BIND**指派Q參數至表格欄來進行讀取或寫入存取
- 使用含**選擇**指令的**SQL SELECT**或**SQL EXECUTE**來選擇資料
- 使用**SQL FETCH**、**SQL UPDATE**和**SQL INSERT**讀取、變更或新增資料
- 使用**SQL COMMIT**和**SQL ROLLBACK**確認或忽略互動
- 使用**SQL BIND**核准表格欄與Q參數之間的繫結



您必須結束已經開始的所有交易，即使專門讀取權限也一樣。結束交易是確定已經傳輸變更與新增、鎖定已取消並且已釋放所使用資源的唯一方式。

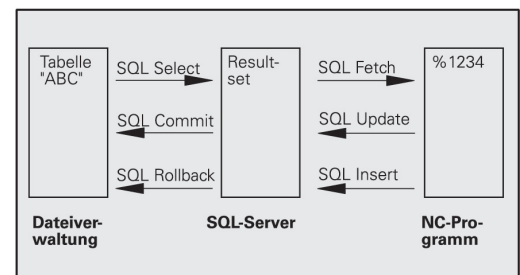

功能概述

軟鍵概述

軟鍵	指令	頁碼
SQL BIND	SQL BIND建立或移除表格欄與Q或QS參數之間的連接	411
SQL EXECUTE	SQL EXECUTE開啟選擇表格欄與表格列或可使用其他SQL指令的交易(雜項功能)。 進一步資訊: "指示概述", 408 頁碼	412
SQL FETCH	SQL FETCH將值傳輸至該接合Q參數	415
SQL ROLLBACK	SQL ROLLBACK忽略所有變更並結束交易	419
SQL COMMIT	SQL COMMIT儲存所有變更並結束交易	418
SQL UPDATE	SQL UPDATE從該接合Q參數將所有值傳輸至該表格	416
SQL INSERT	SQL INSERT建立新表格列	417
SQL SELECT	SQL SELECT從表格當中讀取單一值，並且不開啟任何交易	420

指示概述

以下俗稱的SQL指示用於SQL指令SQL EXECUTE之內。

進一步資訊: "SQL EXECUTE", 412 頁碼

指示	功能
SELECT	選擇資料
CREATE SYNONYM	建立同義字(用短名稱取代長路徑名稱)
DROP SYNONYM	刪除同義字
CREATE TABLE	產生表格
COPY TABLE	複製表格
RENAME TABLE	將表格更名
DROP TABLE	刪除表格
INSERT	插入表格列
DELETE	刪除表格列
ALTER TABLE	■ 使用ADD新增表格欄 ■ 使用DROP刪除表格欄
RENAME COLUMN	表格欄更名

程式編輯SQL指令



在輸入程式碼**555343**之前，此功能不會啟用。

您可在**編寫**操作模式內或在**定位 手動資料輸入**內編寫SQL指令：

SPEC
FCT

▶ 按下**SPEC FCT**鍵

程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵



▶ 轉換軟鍵列

SQL

▶ 按下**SQL**軟鍵
▶ 透過軟鍵選擇SQL指令



在SQL指令幫助之下執行的讀取與寫入權限總是以公制單位為準，與選擇用於表格或NC程式的量測單位無關。


例如，若長度從一個表格儲存至Q參數，則此後該值會變成公制單位。若此值因為定位因素而用於英制程式(**L X +Q1800**)，則將導致不正確的位置。

應用範例

在下列範例中，將從表格中讀出已定義的材料(MILL.TAB)，並當成文字儲存在QS參數內。在下列範例中，顯示可能的應用以及必要的程式步驟。

透過使用功能**FN16**，您可在個別記錄檔案內繼續使用來自QS參數的文字。

進一步資訊: "FN16: F-PRINT的格式化輸出 – 文字和Q參數值的格式化輸出", 371 頁碼

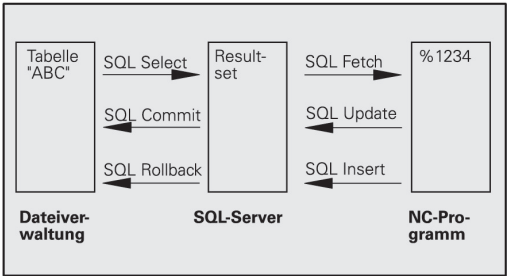

範例

0 BEGIN PGM SQL MM	
1 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\MILL.TAB'"	建立同義字
2 SQL BIND QS1800 "my_table.WMAT"	繫結QS參數
3 SQL QL1 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NO>=3"	定義搜尋
4 SQL FETCH Q1900 HANDLE QL1	執行搜尋
5 SQL ROLLBACK Q1900 HANDLE QL1	完成交易
6 SQL BIND QS1800	移除參數繫結
7 SQL Q1 "DROP SYNONYM my_table"	刪除同義字
8 END PGM SQL MM	

步階	解釋
1 建立同義字	將同義字指派給路徑(用短名稱取代長路徑名稱) ■ 路徑TNC:\table\MILL.TAB必須包含在單引號內。 ■ 選取的同義字為my_table
2 繫結QS參數	QS參數結合至表格欄 ■ 使用者程式內可任意取得QS1800 ■ 同義字取代完整路徑的輸入 ■ 來自表格的該已定義欄稱為WMAT
3 定義搜尋	搜尋定義內含該傳輸值的輸入 ■ QL1本機參數(可自由選擇)用來識別交易(多個交易可同時進行) ■ 同義字定義該表格 ■ WMAT輸入定義讀取操作的表格欄 ■ 輸入NO和=3定義讀取操作的表格列 ■ 選取的表格欄與列定義讀取操作的單元
4 執行搜尋	已執行讀取操作 ■ Q1900參數只對交易重要(若需要檢查，則回傳值) ■ 0讀取操作成功 ■ 1讀取操作失敗 ■ HANDLE QL1語法為由QL1參數指定的交易 ■ 該值從俗稱的結果集(中間記憶體)複製到接合參數
5 完成交易	該交易已結束，並且所使用的資源已釋放
6 移除繫結	已移除表格欄與Q參數之間的繫結(釋放必要的資源)
7 刪除同義字	再次刪除同義字(釋放必要的資源)

SQL BIND

範例：將Q參數繫結至表格欄

```
11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
```

範例：移除繫結

```
91 SQL BIND Q881
92 SQL BIND Q882
93 SQL BIND Q883
94 SQL BIND Q884
```

SQL BIND將Q參數繫結至表格欄。SQL指令**FETCH**、**UPDATE**和**INSERT**評估此繫結(指派)，用於在**結果集**與NC程式之間的資料傳輸。

沒有表格或欄名的**SQL BIND**指令取消連結，若之前未終止，則此連結在NC程式或子程式結尾時終止。



編寫注意事項：

- 您可程式編輯任何數量的繫結。在讀取與寫入操作期間，只考慮使用**SELECT**指令指定的欄。若指定並未用**SELECT**指令繫結的欄，則控制器將中斷讀取或寫入操作並顯示錯誤訊息。
- **SQL BIND...**必須在**FETCH**、**UPDATE**和**INSERT**指令之前編寫。

SQL
BIND

- ▶ **結果的參數編號**：定義繫結至表格欄的Q參數
- ▶ **資料庫：欄名**：定義表格名稱與表格欄(用.分隔)
 - **表格名稱**：同義字或含表格檔名的路徑
 - **欄名**：表格編輯器內顯示的名稱

SQL EXECUTE

SQL EXECUTE用來與許多SQL指示連接。進一步資訊: "指示概述", 408 頁碼

SQL EXECUTE含SQL指示SELECT

SQL伺服器將列內的資料放入**結果集**(中間記憶體)。這些列以遞增方式編號，從0開始。此列編號(**INDEX**)，用於SQL指令**FETCH**和**UPDATE**。

SQL EXECUTE結合SQL指示**SELECT**，選擇表格值並傳輸至**結果集**。相較於SQL指令**SQL SELECT**，SQL EXECUTE與指示**SELECT**的組合同時選擇多個欄與列，並總是開啟一項交易。

在功能SQL ... "**SELECT...WHERE...**"內，可輸入搜尋標準。這讓您限制要傳輸的列數。若不使用此選項，則會載入表格內所有列。

在功能SQL ... "**SELECT...ORDER BY...**"內，可輸入排列標準。此輸入構成欄指定以及(**ASC**)遞增或(**DESC**)遞減的關鍵字，若您不使用此選項，則以隨機順序儲存這些列。

使用功能SQL ... "**SELECT...FOR UPDATE**"，可鎖定選取的列用於其他應用。其他應用可繼續讀取這些列，但是無法變更。若對表格輸入進行變更，則絕對需要使用此選項。

清空**結果集**：若沒有列對應至該搜尋標準，則SQL伺服器回傳有效的**HANDLE** (交易)，但無任何表格輸入。

範例：選擇表格列

```
11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_no,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM
Tab_Example"
```

範例：使用WHERE函數選擇表格列

```
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_No,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM
Tab_Example WHERE Meas_No<20"
```

範例：使用WHERE函數以及Q參數選擇表格列

```
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_No,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM
Tab_Example WHERE Meas_No=:' Q11' "
```

範例：使用路徑與檔名定義表格名稱

```
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_No,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM ' V:
\table\Tab_Example' WHERE Meas_No<20"
```




- ▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)：
 - 0讀取操作成功
 - 1讀取操作失敗
- ▶ 資料庫：SQL指令文字：編寫SQL指示
 - **SELECT**含要傳輸的表格欄(用,分隔多個欄)
 - **FROM**含表格的同義字或路徑(將路徑放在單引號之內)
 - **WHERE** (選擇性)含欄名、條件以及比較值(Q參數在:之後單引號內)
 - **ORDER BY** (選擇性)含欄名以及排列類型(ASC為遞增，DESC為遞減排列)
 - **FOR UPDATE** (選擇性)將寫入權限鎖定至選取列，供其他處理使用

WHERE輸入的條件

條件	程式編輯
等於	= ==
不等於	!= <>
小於	<
小於或等於	<=
大於	>
大於或等於	>=
空	IS NULL
未清空	IS NOT NULL
連結多個的情況：	
邏輯AND	AND
邏輯OR	OR

語法範例

以下範例並未列出上下文。 NC單節僅限於SQL指令**SQL EXECUTE**的可能性。

範例

9 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\MILL.TAB'"	建立同義字
9 SQL Q1800 "DROP SYNONYM my_table"	刪除同義字
9 SQL Q1800 "CREATE TABLE my_table (NO,WMAT)"	建立含列NO和WMAT的表格。
9 SQL Q1800 "COPY TABLE my_table TO 'TNC:\table\MILL2.TAB'"	複製表格
9 SQL Q1800 "RENAME TABLE my_table TO 'TNC:\table\MILL3.TAB'"	將表格更名
9 SQL Q1800 "DROP TABLE my_table"	刪除表格
9 SQL Q1800 "INSERT INTO my_table VALUES (1,'ENAW',240)"	插入表格列
9 SQL Q1800 "DELETE FROM my_table WHERE NO==3"	刪除表格列
9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table ADD (WMAT2)"	插入表格列
9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table DROP (WMAT2)"	刪除表格列
9 SQL Q1800 "RENAME COLUMN my_table (WMAT2) TO (WMAT3)"	表格欄更名

SQL FETCH

範例：傳輸Q參數內的列號

```
11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_no,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM
    Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
```

範例：直接編寫列號

```
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```

SQL FETCH從**結果集**(中間記憶體)讀取一列。單獨單元的值都儲存在該結合的**Q參數**內。交易透過要指定的**HANDLE**來定義；該列透過**INDEX**來定義。

SQL FETCH將用**SELECT**指示(SQL指令**SQL EXECUTE**)指定的所有欄都列入考慮。

- SQL
FETCH
- ▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)：
 - 0交易成功
 - 1交易成功
 - ▶ 資料庫：SQL存取ID：定義Q參數用於HANDLE (用來識別交易)
 - ▶ 資料庫：SQL結果的索引：結果集內的列號
 - 直接編寫列號
 - 編寫內含索引的Q參數
 - 若無任何指定，則讀取該列(n=0)

 選擇性語法元件**IGNORE UNBOUND**和**UNDEFINE MISSING**為工具機製造商專用。

SQL UPDATE

範例：傳輸Q參數內的列號

11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

範例：直接編寫列號

...
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5

SQL UPDATE變更結果集(中間記憶體)內一列。單獨單元的新值都從該結合的Q參數複製出來。交易透過要指定的HANDLE來定義；該列透過INDEX來定義。完全覆寫結果集內的現行列。

SQL UPDATE將用SELECT指示(SQL指令SQL EXECUTE)指定的所有欄都列入考慮。

SQL
UPDATE

- ▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)：
 - 0交易成功
 - 1交易成功
- ▶ 資料庫：SQL存取ID：定義Q參數用於HANDLE (用來識別交易)
- ▶ 資料庫：SQL結果的索引：結果集之內的列號
 - 直接編寫列號
 - 編寫內含索引的Q參數
 - 若無任何指定，則將一值指定給該列(n=0)

SQL INSERT

範例：傳輸Q參數內的列號

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_no,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM Tab_Example"
...
40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5

SQL UPDATE在結果集(中間記憶體)內建立新列。單獨單元的值都從該結合的Q參數複製出來。交易透過要指定的HANDLE來定義。

SQL INSERT將用SELECT指示(SQL指令SQL EXECUTE)指定的所有欄都列入考慮。將預設值指派給不含對應SELECT指示(不含在查詢結果內)的表格欄。

SQL
INSERT

- ▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)：
 - 0交易成功
 - 1交易成功
- ▶ 資料庫：SQL存取ID：定義Q參數用於HANDLE (用來識別交易)

SQL COMMIT

範例

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_no,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5

SQL COMMIT同時將交易內已經變更與新增的所有列都回傳至表格，交易透過要指定的HANDLE來定義。取消使用SELECT...FOR UPDATE設定的鎖定。

指派給指示SQL SELECT的HANDLE (處理)變成無效。



- ▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)：
 - 0交易成功
 - 1交易成功
- ▶ 資料庫：SQL存取ID：定義Q參數用於HANDLE (用來識別交易)

SQL ROLLBACK

範例

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Meas_No"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Meas_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Meas_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Meas_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Meas_no,Meas_X,Meas_Y, Meas_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5

SQL ROLLBACK忽略交易的所有變更與新增。交易透過要指定的**HANDLE**來定義。

SQL指令**SQL ROLLBACK**的功能取決於**INDEX**：

- **無INDEX**：
 - 忽略對該交易的所有變更與新增
 - 取消使用**SELECT...FOR UPDATE**設定的鎖定。
 - 交易結束(**HANDLE**喪失有效性)
- **有INDEX**：
 - 只有索引列仍舊留在**結果集**內(所有其他列則刪除)
 - 忽略對該等列內所進行未指定的所有變更與新增
 - 使用**SELECT...FOR UPDATE**設定的鎖定仍舊只保留給已索引的列(已取消所有其他鎖定)
 - 該已指定(已索引)列變成**結果集**的新列0
 - 交易**未**結束(**HANDLE**維持有效性)
 - 需要稍後使用**SQL ROLLBACK**或**SQL COMMIT**結束交易

SQL ROLLBACK	▶ 結果的參數編號(回傳控制器之值)： ■ 0交易成功 ■ 1交易成功 ▶ 資料庫：SQL存取ID：定義Q參數用於HANDLE(用來識別交易) ▶ 資料庫：SQL結果的索引：保留在結果集內的列 ■ 直接編寫列號 ■ 編寫內含索引的Q參數

SQL SELECT

SQL SELECT從表格當中讀取單一值，並且將結果儲存在定義的Q參數內。

 使用SQL指令**SQL EXECUTE**和**SELECT**指示，就可選擇多個值或欄。
進一步資訊: "SQL EXECUTE", 412 頁碼

使用**SQL SELECT**，則表格欄與Q參數既沒有交易也沒有繫結。至指定欄的任何現有繫結都不列入考慮，只有將讀出值複製到指定用於結果的參數。

範例：讀取與儲存一值

```
20 SQL SELECT Q5 "SELECT Meas_X FROM Tab_Example WHERE MEAS_NO==3"
```

SQL
SELECT

- ▶ 結果的參數號碼：用於儲存該值的Q參數
- ▶ 資料庫：SQL指令文字：編寫SQL指示
 - **SELECT**含要傳輸的該值之表格欄
 - **FROM**含表格的同義字或路徑(將路徑放在單引號之內)
 - **WHERE**含欄名、條件以及比較值(Q參數在:之後單引號內)

後續NC程式的結果與先前顯示的應用範例相同，請參閱
進一步資訊: "應用範例", 410 頁碼

範例

0 BEGIN PGM SQL MM	
1 SQL SELECT QS1800 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NO==3"	讀取與儲存一值
2 END PGM SQL MM	

10.10 直接輸入公式

輸入公式

使用軟鍵，您可將包含多種計算運算的數學公式直接輸入NC程式。

-  ▶ 選擇Q參數功能
-  ▶ 按下公式軟鍵
- ▶ 選擇Q、QL或QR

控制器在各種軟鍵列中顯示以下軟鍵：

軟鍵	連結功能
	加法 例如 $Q10 = Q1 + Q5$
	減法 例如 $Q25 = Q7 - Q108$
	乘法 例如 $Q12 = 5 * Q5$
	除法 例如 $Q25 = Q1 / Q2$
	左刮號 例如 $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	右刮號 例如 $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	平方值 例如 $Q15 = SQ\ 5$
	平方根 例如 $Q22 = SQRT\ 25$
	角度正弦函數 例如 $Q44 = SIN\ 45$
	角度餘弦函數 例如 $Q45 = COS\ 45$
	角度正切函數 例如 $Q46 = TAN\ 45$
	反正弦函數 正弦的反函數；由對邊對直角三角形斜邊的比率來決定角度 例如 $Q10 = ASIN\ 0.75$
	反餘弦函數 餘弦的反函數；由相鄰邊對直角三角形斜邊的比率來決定角度 例如 $Q11 = ACOS\ Q40$
	反正切函數 正切的反函數；由對邊對相鄰邊的比率來決定角度 例如 $Q12 = ATAN\ Q50$
	值的乘幂 例如 $Q15 = 3^3$

軟鍵	連結功能
PI	常數PI (3,14159) 例如 Q15 = PI
LN	數字的自然對數 底數為2,7183 例如 Q15 = LN Q11
LOG	數字的對數 · 底數為10 例如 Q33 = LOG Q22
EXP	指數函數 · 2.7183的n次方 例如 Q1 = EXP Q12
NEG	相反值(乘-1) 例如 Q2 = NEG Q1
INT	捨去小數點後的位數 計算整數 例如 Q3 = INT Q42
ABS	數字的絕對值 例如 Q4 = ABS Q22
FRAC	捨去小數點前的位數 計算小數 例如 Q5 = FRAC Q23
SGN	檢查一數的代數符號 例如 Q12 = SGN Q50 回傳值Q12 = 0時 · 則Q50 = 0 回傳值Q12 = 1時 · 則Q50 > 0 回傳值Q12 = -1時 · 則Q50 < 0
%	計算模數值(除法餘數) 例如 Q12 = 400 % 360商 : Q12 = 40

公式規則

請按照以下規格程式編輯數學公式：

會先執行較高階運算

範例

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1 計算 $5 * 3 = 15$
- 2 計算 $2 * 10 = 20$
- 3 計算 $15 + 20 = 35$

或

範例

$$13 \quad Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73$$

- 1 計算步驟 10 的平方 = 100
- 2 計算步驟 3 的三次方 = 27
- 3 計算 $100 - 27 = 73$

分配法則

含括號計算的分配法則

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$


輸入範例

使用圓弧正切函數從對邊 (Q12) 對鄰邊 (Q13) 計算角度；並且儲存至 Q25 中。

- Q

▶ 選擇公式輸入功能：請按下Q鍵及公式軟鍵，或使用捷徑
- 公式

▶ 按下ASCII鍵盤上的Q鍵
- Q

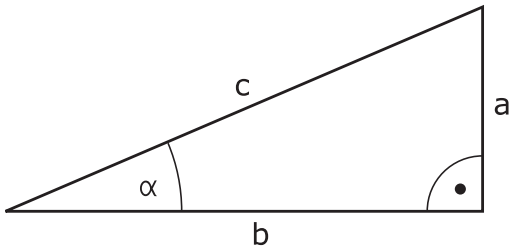

結果的參數編號？

- ENT

▶ 輸入25(參數編號)，並按下ENT鍵
- ▶

▶ 切換軟鍵列，並且選擇圓弧正切函數
- ATAN

▶ 前往軟鍵功能表並按下左括號軟鍵
- (
- Q

▶ 輸入12 (Q參數編號)
- /

▶ 選擇除法
- Q

▶ 輸入13 (Q參數編號)
-)

▶ 選擇右括弧並且結束公式輸入
- END

範例

```
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

10.11 字串參數

字串處理功能

您可使用**QS** 參數來產生可變的文字字串。您可輸出這種字串，例如透過**FN 16:F-PRINT**功能來產生可變的記錄。

您可指定長度最長255個字元的一連串字元(字母、數字、特殊符號及空格)到一字串參數內。您也可藉由使用以下所述的功能檢查及處理所指定或輸入的數值。針對在Q參數程式編輯當中，您可使用總數2000個QS參數。

進一步資訊: "功能原理與簡介", 352 頁碼

字串 方程式和**公式Q參數**功能包含有處理字串參數的多種功能。

軟鍵	字串 方程式的函數	頁碼
STRING	指定字串參數	426
CFGREAD	讀取工具機參數	435
	鍊連結字串參數	426
TOCHAR	轉換一數值到一字串參數	428
SUBSTR	由字串參數複製一子字串	429
SYSSTR	讀取系統資料	430
軟鍵	公式 字串功能	頁碼
TONUMB	轉換一字串參數到一數值	431
INSTR	檢查字串參數	432
STRLEN	找出一字串參數的長度	433
STRCOMP	比較字母的順位	434



當您使用**字串 方程式**功能時，算術運算之結果永遠是字串。當您使用**公式**功能時，算術運算之結果永遠是數值。

指派字串參數

使用字串變數之前，必須先指派該變數。使用**宣告字串**命令來進行。

- SPEC
FCT

▶ 按下SPEC FCT鍵
- 程式
功能

▶ 按下程式 功能軟鍵
- 字串
函數

▶ 按下字串 函數軟鍵
- DECLARE
STRING

▶ 按下宣告字串軟鍵

範例

```
37 DECLARE STRING QS10 = "Workpiece"
```

鍊連結字串參數

利用串連運算子(字串參數||字串參數) 您可以將兩個或多個字串參數串連在一起。

SPEC FCT 程式 功能 字串 函數 一列 公式 ENT	▶ 按下SPEC FCT鍵 ▶ 按下程式 功能軟鍵 ▶ 按下字串 函數軟鍵 ▶ 按下字串 方程式軟鍵 ▶ 輸入字串參數的號碼，其為控制器用於儲存串連的字串之用。 使用ENT鍵確認。 ▶ 輸入字串參數的號碼，其儲存了第一 子字串。 使用ENT鍵確認 ▶ 控制器顯示串連符號 an。 ▶ 按下ENT鍵 ▶ 輸入字串參數的號碼，其儲存了第二 子字串。 使用ENT鍵確認 ▶ 重複處理直到選擇所有需要的子字串。 使用結束鍵結束

範例：QS10包括了完整的文字QS12, QS13及QS14

37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

參數內容：

- QS12: 工件
- QS13: 狀態:
- QS14: 切削
- QS10: 工件狀態: 切削

轉換一數值到一字串參數

TNC利用TOCHAR功能，將一數值轉換成一字串參數。此可使您串連數值與字串變數。

SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

程式
功能

▶ 開啟功能表選單

字串
函數

▶ 按下字串功能軟鍵

一列
公式

▶ 按下字串 方程式軟鍵

TOCHAR

▶ 選擇功能來將數值轉換為字串參數

▶ 輸入數字或控制器要轉換的所要Q參數，並以ENT鍵確認

▶ 如果需要的話，輸入小數點之後要由控制器轉換的位數，並以ENT鍵確認

▶ 利用ENT鍵關閉括號公式，並利用結束鍵確認輸入正確

範例：轉換參數Q50到字串參數QS11，其使用三位小數。

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```


由字串參數複製一子字串

SUBSTR功能從一字串參數複製一段可定義的範圍。

SPEC FCT 程式 功能 字串 函數 一列 公式 SUBSTR	▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列 ▶ 開啟功能表選單 ▶ 按下字串功能軟鍵 ▶ 按下字串 方程式軟鍵 ▶ 輸入字串參數的號碼，其為控制器用於儲存字元字串之用。使用ENT鍵確認。 ▶ 選擇要切割出一子字串的功能 ▶ 輸入要複製之子字串的QS參數之數目。使用ENT鍵確認 ▶ 輸入要從那裏開始複製子字串之位置的號碼，並以ENT鍵確認 ▶ 輸入所要複製的字元數目，並以ENT鍵確認 ▶ 利用ENT鍵關閉括號公式，並利用結束鍵確認輸入正確



文字字串的第一個字元在內部係為第0個位置

範例：四個字元的子字串(LEN4)係由字串參數QS10讀取，而由第三字元(BEG2)開始

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

讀取系統資料

您可使用**SYSREAD**功能，讀取系統資料並且存於字串參數中。您可透過群組號碼(ID 號碼)以及一號碼來選取系統資料。不需要輸入IDX和DAT。

群組名稱，ID號碼	號碼	意義
程式資訊，10010	1	目前主程式或工作台程式的路徑
	3	使用 CYCL DEF 12 PGM CALL 選擇循環程式路徑
	10	使用 SEL PGM 選擇程式路徑
通道資料，10025	1	通道名稱
刀具呼叫內程式編輯的值，10060	1	刀名
目前的系統時間，10321	1 - 16	■ 1：DD.MM.YYYY hh:mm:ss ■ 2和16：DD.MM.YYYY hh:mm ■ 3：DD.MM.YY hh:mm ■ 4：YYYY-MM-DD hh:mm:ss ■ 5和6：YYYY-MM-DD hh:mm ■ 7：YY-MM-DD hh:mm ■ 8和9：DD.MM.YYYY ■ 10：DD.MM.YY ■ 11：YYYY-MM-DD ■ 12：YY-MM-DD ■ 13和14：hh:mm:ss ■ 15：hh:mm
接觸式探針資料，10350	50	啟動的接觸式探針TS之探測類型
	70	啟動的接觸式探針TT之探測類型
	73	來自MP activeTT 的啟動接觸式探針TT之按鍵名稱
工作台加工的資料，10510	1	工作台名稱
	2	選取的工作台資料表之路徑
NC軟體版本，10630	10	NC軟體版本的版本識別碼
刀具資料，10950	1	刀名
	2	刀具的DOC輸入
	4	刀具台車座標結構配置

轉換一字串參數到一數值

TONUMB功能轉換一字串參數到一數值。要轉換的值應為數字。



要轉換的QS參數必須僅包含一個數值。否則控制器即顯示一錯誤訊息。



- ▶ 選擇Q參數功能



- ▶ 按下**公式**軟鍵
- ▶ 輸入字串參數的號碼，其為控制器用於儲存數值之用。使用**ENT**鍵確認。



- ▶ 轉換軟鍵列



- ▶ 選擇功能來將字串參數轉換成數值
- ▶ 輸入控制器要轉換的QS參數號碼，並以**ENT**鍵確認
- ▶ 利用**ENT**鍵關閉括號公式，並利用**結束**鍵確認輸入正確

範例：轉換字串參數QS11到一數值參數Q82

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```

測試一字串參數

INSTR功能檢查是否一字串參數包含在另一個字串參數當中。

- Q

- ▶ 選擇Q參數功能
- 公式

- ▶ 按下公式軟鍵
 - ▶ 輸入用於結果的Q參數數目，並以ENT鍵確認
 - ▶ 控制器儲存要搜尋文字的開始位置，其儲存在該參數內。
- ◀

- ▶ 轉換軟鍵列
- INSTR

- ▶ 選擇檢查一字串參數的功能
 - ▶ 輸入儲存要搜尋文字的QS參數數目。使用ENT鍵確認
 - ▶ 輸入控制器要搜尋的QS參數號碼，並以ENT鍵確認
 - ▶ 輸入控制器要從那裏開始搜尋子字串之位置的號碼，並以ENT鍵確認。
 - ▶ 利用ENT鍵關閉括號公式，並利用結束鍵確認輸入正確

i

文字字串的第一個字元在內部係為第0個位置

若控制器無法找出所需的子字串，則會將要搜尋的全部字串(從1開始計算)儲存在結果參數內。

如果要搜尋的子字串出現多次，則控制器傳回找到子字串的第一個地方。

範例：搜尋QS10當中儲存在參數QS13中的文字。在第三個位置開始搜尋。

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

尋找字串參數的長度

STRLEN 功能傳回儲存在一可選擇的字串參數中的文字之長度。

	▶ 選擇Q參數功能
	▶ 按下 公式 軟鍵 ▶ 輸入Q參數的號碼，其為控制器用於儲存找出的字串長度。使用 ENT 鍵確認。
	▶ 轉換軟鍵列
	▶ 選擇找出字串參數之文字長度的功能 ▶ 輸入控制器要從哪裡開始確認長度之QS參數的號碼，並以 ENT 鍵確認 ▶ 利用 ENT 鍵關閉括號公式，並利用 結束 鍵確認輸入正確

範例：找出QS15的長度

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```



若選取的字串參數尚未定義，則控制器回傳結果-1。

比較字母的順位

STRCOMP功能比較字串參數的字母順位。

- 
 - ▶ 選擇Q參數功能
- 
 - ▶ 按下**公式**軟鍵
 - ▶ 輸入控制器要儲存比較結果的Q參數號碼，並以**ENT**鍵確認。
- 
 - ▶ 轉換軟鍵列
- 
 - ▶ 選擇比較字串參數的功能
 - ▶ 輸入控制器要比較的第一QS參數號碼，並以**ENT**鍵確認
 - ▶ 輸入控制器要比較的第二QS參數號碼，並以**ENT**鍵確認
 - ▶ 利用**ENT**鍵關閉括號公式，並利用**結束**鍵確認輸入正確



控制器傳回以下的結果：

- **0**: 所比較的QS參數為相同
- **-1**：第一QS參數在字母上優先於第二QS參數
- **+1**：第一QS參數在字母上跟隨於第二QS參數。

範例：QS12 及 QS14 進行字母順位的比較

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```

讀取工具機參數

使用CFGREAD功能，可讀取控制器的機器參數當成數值或字串。讀取值總是以公制量測單位輸出。

為了讀取工具機參數，必須使用控制器的組態編輯器來決定參數名稱、參數物件以及(若已指派的話)群組名稱與索引：

圖像	類型	意義	範例
	按鍵	工具機參數的群組名稱(若可用)	CH_NC
	本質	參數物件(名稱的開頭為Cfg...)	CfgGeoCycle
	屬性	工具機參數名稱	displaySpindleErr
	索引	工具機參數的清單索引(若可用)	[0]



若您正在使用者參數的組態編輯器內，則可變更現有參數的顯示。在預設設定當中，參數以簡短、易懂的文字來顯示。

進一步資訊: "變更參數的顯示器", 738 頁碼

每次要用CFGREAD功能質問工具機參數時，必須先用屬性、本質與按鍵定義QS參數。

CFGREAD功能的對話中顯示下列參數：

- KEY_QS：工具機參數的群組名稱(按鍵)
- TAG_QS：工具機參數的物件名稱(本質)
- ATR_QS：工具機參數名稱(屬性)
- IDX：工具機參數索引

讀取工具機參數的字串

為了儲存工具機參數內容當成QS參數內的字串：



- ▶ 按下Q鍵。



- ▶ 按下字串 方程式軟鍵
- ▶ 輸入字串參數的號碼，其為控制器用於儲存工具機參數之用。
- ▶ 按下ENT鍵
- ▶ 選擇CFGREAD功能
- ▶ 輸入該按鍵的字串參數編號、實體以及屬性
- ▶ 按下ENT鍵
- ▶ 輸入索引的編號，或用NO ENT省略對話，以適用者為準
- ▶ 使用ENT鍵為有括號的表示式加上右括號
- ▶ 按下END鍵結束輸入

範例：讀取當成第四軸的軸指定字串

組態編輯器內的參數設定

DisplaySettings
CfgDisplayData
axisDisplayOrder
[0] 至 [5]

範例

14 QS11 = ""	指派字串參數給按鍵
15 QS12 = "CfgDisplaydata"	指派字串參數給本質
16 QS13 = "axisDisplay"	指派字串參數給參數名稱
17 QS1 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)	讀取工具機參數

讀取工具機參數的數值

儲存工具機參數值當成Q參數內的數值：

- Q

▶ 選擇Q參數功能
- 公式

▶ 按下公式軟鍵

▶ 輸入Q參數的號碼，其為控制器用於儲存工具機參數之用

▶ 按下ENT鍵

▶ 選擇CFGREAD功能

▶ 輸入該按鍵的字串參數編號、實體以及屬性

▶ 按下ENT鍵

▶ 輸入索引的編號，或用NO ENT省略對話，以適用者為準

▶ 使用ENT鍵為有括號的表示式加上右括號

▶ 按下END鍵結束輸入

範例：讀取重疊係數當成Q參數

組態編輯器內的參數設定

```
ChannelSettings
CH_NC
    CfgGeoCycle
        pocketOverlap
```

範例

14 QS11 = "CH_NC"	指派字串參數給按鍵
15 QS12 = "CfgGeoCycle"	指派字串參數給本質
16 QS13 = "pocketOverlap"	指派字串參數給參數名稱
17 Q50 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13)	讀取工具機參數

10.12 預先指定的Q參數

Q參數Q100至Q199都為控制器所指派之值。下列資訊類型指派給Q參數：

- PLC 的值
- 刀具和主軸資料
- 操作狀態相關資料
- 由接觸式探針循環程式等的量測結果。

控制器用現用程式所使用的量測單位儲存預先指定的Q參數 Q108、Q114和Q115 - Q117。

注意事項

碰撞的危險！

Q參數用於海德漢循環程式內、工具機製造商循環程式內以及供應商功能內。您亦可在NC程式內編寫Q參數。當使用Q參數時，若建議的Q參數範圍並非專用，這會導致重疊(往復效果)，如此導致非所要的行為。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能使用海德漢建議的Q參數範圍。
- ▶ 遵守海德漢、工具機製造商以及供應商的文件。
- ▶ 使用圖形模擬檢查加工順序

 在Q100與Q199之間不得使用預先指定的Q參數(QS參數) (QS100與QS199)做為在NC程式中的計算參數。

PLC 的值： Q100 至 Q107

控制器將來自PLC之值指派給NC程式中的參數Q100至Q107。

使用中的刀徑： Q108

將使用中的刀徑值指定給Q108。利用以下資料計算 Q108：

- 刀徑R (刀具表格或TOOL DEF單節)
- 刀具表格的誤差值 DR
- 來自TOOL CALL單節的誤差值DR

 即使電源已中斷，控制器也記得目前的刀徑。

刀具軸 Q109

Q109 值視目前的刀具軸而定：

刀具軸	參數值
未定義刀具軸	Q109 = -1
X 軸	Q109 = 0
Y 軸	Q109 = 1
Z 軸	Q109 = 2
U 軸	Q109 = 6
V 軸	Q109 = 7
W 軸	Q109 = 8

主軸狀態：Q110

參數 Q110 的值視針對主軸程式編輯的最後 M 功能而定。

M功能	參數值
未定義主軸狀態	Q110 = -1
M3：主軸正轉 ON	Q110 = 0
M4：主軸反轉 ON	Q110 = 1
M5在M3之後	Q110 = 2
M5 在 M4之後	Q110 = 3

冷卻液開/關：Q111

M功能	參數值
M8：冷卻液開啟	Q111 = 1
M9：冷卻液停止	Q111 = 0

重疊係數：Q112

控制器指派Q112為口袋銑削的重疊係數。

程式中的尺寸量測單位：Q113

在巢狀呼叫PGM CALL期間，參數 Q113 之值視其他程式所呼叫的程式之尺寸資料而定。

主程式的尺寸資料	參數值
公制系統 (毫米)	Q113 = 0
英制系統(英吋)	Q113 = 1

刀長：Q114

將刀長的現值指定給Q114。



即使電源已中斷，控制器也記得目前的刀長。

在執行程式期間探測後的座標

參數 Q115 至 Q119 包含的值為程式編輯中使用 3-D 接觸式探針測量接觸時主軸位置的座標。座標係參考在**手動操作**模式中啟動的預設。

探針的長度與球尖的半徑在這些座標中不補償。

座標軸	參數值
X 軸	Q115
Y 軸	Q116
Z 軸	Q117
第四軸 工具機專屬	Q118
第五軸 工具機專屬	Q119

在使用例如TT 160的自動刀具量測期間，介於實際值與標稱值之間誤差

來自標稱值的實際偏移	參數值
刀長	Q115
刀徑	Q116

使用空間(工件)角度而非主軸頭角度，來傾斜工作平面：控制器所計算旋轉軸的座標。

座標	參數值
A 軸	Q120
B 軸	Q121
C 軸	Q122

來自接觸式探針循環程式的量測結果

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

測量的實際值	參數值
直線的角度	Q150
參考軸的中心	Q151
次要軸的中心	Q152
直徑	Q153
口袋長度	Q154
口袋寬度	Q155
循環程式中所選擇的軸的長度	Q156
中心線位置	Q157
A 軸內的角度	Q158
B 軸內的角度	Q159
循環程式中所選擇的軸的座標	Q160
量測的偏差	參數值
參考軸的中心	Q161
次要軸的中心	Q162
直徑	Q163
口袋長度	Q164
口袋寬度	Q165
測量的長度	Q166
中心線位置	Q167
決定的空間角度	參數值
A 軸相對的旋轉	Q170
B 軸相對的旋轉	Q171
C 軸相對的旋轉	Q172
工件狀態	參數值
良好	Q180
重做	Q181
切削	Q182


利用BLUM雷射作刀具測量	參數值
保留	Q190
保留	Q191
保留	Q192
保留	Q193
保留內部使用	參數值
循環程式的標記	Q195
循環程式的標記	Q196
循環程式的標記(加工圖案)	Q197
最後啟動測量循環的數目	Q198
使用 TT 進行刀具量測的狀態	參數值
刀具在容限磨耗內	Q199 = 0.0
刀具磨耗 (超過 LTOL/RTOL)	Q199 = 1.0
刀具斷損 (超過 LBREAK/RBREAK)	Q199 = 2.0

10.13 程式編輯範例

範例：橢圓

程式執行

- 橢圓的輪廓近似許多短線段 (定義在 Q7 中)。針對線段定義越多計算步驟，曲線越平滑。
- 用平面的起始角度與終止角度，來決定銑削方向：
順時鐘加工方向：
起始角度 > 終止角度
逆時鐘加工方向：
起始角度 < 終止角度
- 不考量刀徑

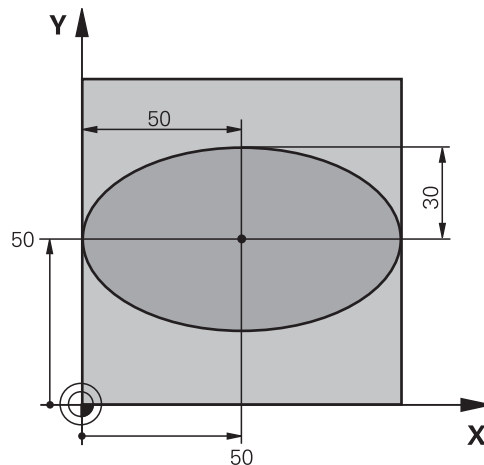


0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X軸的中心
2 FN 0: Q2 = +50	Y 軸的中心
3 FN 0: Q3 = +50	X 軸長的一半
4 FN 0: Q4 = +30	Y 軸長的一半
5 FN 0: Q5 = +0	平面的起始角度
6 FN 0: Q6 = +360	平面的終止角度
7 FN 0: Q7 = +40	計算步驟數目
8 FN 0: Q8 = +0	橢圓的旋轉位置
9 FN 0: Q9 = +5	銑削深度
10 FN 0: Q10 = +100	進刀進給速率
11 FN 0: Q11 = +350	銑削進給速率
12 FN 0: Q12 = +2	預先定位的設定淨空
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型定義
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
16 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
17 CALL LBL 10	呼叫加工操作
18 L Z+100 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
19 LBL 10	子程式 10：加工操作
20 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將工件原點移動至橢圓中心
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 -Q5) / Q7	計算角度增量

26 Q36 = Q5	複製起始角度
27 Q37 = 0	設定計數器
28 Q21 = Q3 *COS Q36	計算開始點的X座標
29 Q22 = Q4 *SIN Q36	計算開始點的Y座標
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	移動至平面的開始點
31 L Z+Q12 R0 FMAX	預先定位主軸到設定淨空
32 L Z-Q9 R0 FQ10	移動到加工深度
33 LBL1	
34 Q36 = Q36 +Q35	更新角度
35 Q37 = Q37 +1	更新計數器
36 Q21 = Q3 *COS Q36	計算目前的 X 座標
37 Q22 = Q4 *SIN Q36	計算目前的 Y 座標
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	移動到下一點
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	未完成？ 如果未完成，則回到LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工件原點位移
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	移動到設定淨空
46 LBL 0	子程式結束
47 END PGM ELLIPSE MM	

範例：使用球形刀具加工內凹圓筒

程式執行

- 此程式只作用於球形切刀。刀長參照球心。
- 圓筒的輪廓近似許多短線段(定義在Q13中)。定義愈多線段，曲線就愈平滑。
- 以縱向切割來銑削圓筒(此處：平行於Y軸)。
- 銑削方向由空間內開始角度和結束角度所決定：
順時鐘加工方向：
起始角度 > 終止角度
逆時鐘加工方向：
起始角度 < 終止角度
- 自動補償刀徑

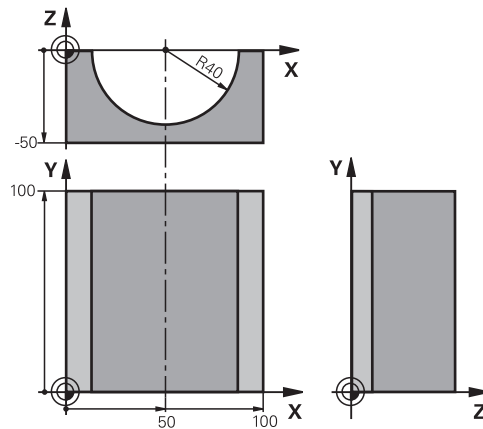


0 BEGIN PGM CYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X軸的中心
2 FN 0: Q2 = +0	Y 軸的中心
3 FN 0: Q3 = +0	Z 軸的中心
4 FN 0: Q4 = +90	空間的起始角度 (Z/X 平面)
5 FN 0: Q5 = +270	空間的終止角度 (Z/X 平面)
6 FN 0: Q6 = +40	圓筒半徑
7 FN 0: Q7 = +100	圓筒的長度
8 FN 0: Q8 = +0	X/Y 平面的旋轉位置
9 FN 0: Q10 = +5	圓筒半徑的公差
10 FN 0: Q11 = +250	進刀進給速率
11 FN 0: Q12 = +400	銑削進給速率
12 FN 0: Q13 = +90	切削次數
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	工件外型的定義
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
16 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
17 CALL LBL 10	呼叫加工操作
18 FN 0: Q10 = +0	重設公差
19 CALL LBL 10	呼叫加工操作
20 L Z+100 R0 FMAX M2	退回刀具・程式結束

21 LBL 10	子程式 10：加工操作
22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108	以圓筒半徑為基礎，考慮公差及刀具
23 FN 0: Q20 = +1	設定計數器
24 FN 0: Q24 = +Q4	複製加工空間的起始角度 (Z/X 平面)
25 Q25 = (Q5 -Q4) / Q13	計算角度增量
26 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將工件原點位移至圓筒中心 (X軸)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	在平面中預先定位至圓筒中心
33 L Z+5 R0 F1000 M3	主軸軸向中的預先定位
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	設定 Z/X 平面的極心座標
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	移動到圓筒的起始位置，傾斜地進刀切削至材料
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Y+方向縱向切削
38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	更新計數器
39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	更新立體角
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	已完成？如果完成，則跳躍至結束。
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	針對下一縱向切割以近似圓弧方式移動
42 L Y+0 R0 FQ12	Y-方向縱向切割
43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	更新計數器
44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	更新立體角
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	未完成？如果未完成，則回到LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工件原點位移
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	子程式結束
54 END PGM CYLIN	

範例：使用端銑刀加工凸面球體

程式執行

- 這項程式需要使用端銑刀
- 球體的輪廓接近許多短線條 (位於 Z/X 平面中，定義在 Q14 中)。定義的角度增量愈小，曲線就愈平滑。
- 您可透過平面中的角度增量來決定輪廓切割數目 (定義在 Q18 中)。
- 在三維切割中刀具向上移動。
- 自動補償刀徑

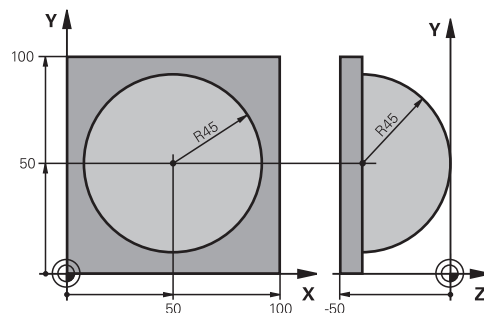

0 BEGIN PGM SPHERE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X軸的中心
2 FN 0: Q2 = +50	Y 軸的中心
3 FN 0: Q4 = +90	空間的起始角度 (Z/X 平面)
4 FN 0: Q5 = +0	空間的終止角度 (Z/X 平面)
5 FN 0: Q14 = +5	空間中的角度增量
6 FN 0: Q6 = +45	球半徑
7 FN 0: Q8 = +0	X/Y 平面中旋轉位置的起始角度
8 FN 0: Q9 = +360	X/Y平面中旋轉位置的終止角度
9 FN 0: Q18 = +10	粗銑面的 X/Y 平面中的角度增量
10 FN 0: Q10 = +5	粗銑面的球體半徑的公差
11 FN 0: Q11 = +2	主軸中的預先定位的設定淨空
12 FN 0: Q12 = +350	銑削進給速率
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	工件外型定義
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
16 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
17 CALL LBL 10	呼叫加工操作
18 FN 0: Q10 = +0	重設公差
19 FN 0: Q18 = +5	針對精銑 X/Y 平面中的角度增量
20 CALL LBL 10	呼叫加工操作
21 L Z+100 R0 FMAX M2	退回刀具，程式結束
22 LBL 10	子程式 10：加工操作
23 FN 1: Q23 = +q11 + +q6	計算預先定位的 Z 座標
24 FN 0: Q24 = +Q4	複製加工空間的起始角度 (Z/X 平面)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	針對預先定位的補償球體半徑
26 FN 0: Q28 = +Q8	複製平面的旋轉位置
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	考慮球體半徑的公差
28 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將工件原點移動至球體中心
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	

32 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置的起始角度
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	主軸軸向中的預先定位
35 CC X+0 Y+0	設定 X/Y 平面的極心座標為預先定位
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	平面中的預先定位
37 CC Z+0 X+Q108	設定 Z/X 平面的極心座標，按刀具半徑的偏移量
38 L Y+0 Z+0 FQ12	移動到加工深度
39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	以近似圓弧方式向上移動
41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	更新立體角
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	查詢圓弧是否完成。如果未完成，則回到LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	移動至空間的結束角度
44 L Z+Q23 R0 F1000	在主軸上縮回
45 L X+Q26 R0 FMAX	下一圓弧的預先定位
46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	更新平面的旋轉位置
47 FN 0: Q24 = +Q4	重設立體角
48 CYCL DEF 10.0 ROTATION	啟動新旋轉位置
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	未完成？如果未完成，則回到LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工件原點位移
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	子程式結束
59 END PGM SPHERE MM	

11

雜項功能

11.1 輸入雜項功能M並停止

基本原則

利用控制器的雜項功能(亦稱之為M功能)，您亦可進行工作：

- 程式執行，例如程式中斷
- 機械功能，例如啟動或關閉主軸的旋轉、冷卻液的供應等
- 刀具的路徑行為

您在定位單節的結尾或在個別單節內，最多可以輸入四個M (雜項)功能，接著控制器會顯示下列對話詢問：**雜項功能M？**

您在程式編輯對話中，通常只輸入雜項功能的號碼。某些雜項功能可以用額外的參數來程式編輯，在此情形下，對話將繼續進行參數的輸入。

在**手動操作**及**電子手輪**操作模式中，以**M**軟鍵進入M功能。

雜項功能的効果

請注意，某些M功能在定位單節的開頭生效，某些則在結尾生效，不管其在NC單節中的位置。

M 功能在呼叫它們的單節內生效。

一些雜項功能僅在它們被程式編輯的單節中有效。除非是雜項功能僅是單節有效，您必須使用一單獨的M功能在後續的單節中來取消它，或是其自動地由控制器在程式結束時取消。



若在單一NC單節內編寫多個功能，則執行順序如下：

- 在單節開頭生效的M功能會在單節節尾上生效的M功能之前執行。
- 若所有M功能都在單節開頭或結尾上生效，則以程式編輯的順序來執行。

在停止單節內輸入雜項功能

如果您程式編輯**停止**單節，程式的執行或程式模擬就會在這個單節中斷，例如為了刀具檢視。您也能在**停止**單節內輸入M (雜項)功能。

STOP

- ▶ 如果要為程式的執行設定中斷，請按下**停止**鍵
- ▶ 輸入雜項功能**M**

範例

87 STOP M6

11.2 用於程式執行檢視、主軸與冷卻液的雜項功能

概述



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可影響以下所描述雜項功能的行為。


M	作用	在單節生效	開始	結尾
M0	程式停止 主軸停止			■
M1	選擇性程式停止 主軸停止，若需要 冷卻液關閉，若需要(工具機製造商所決定的功能)			■
M2	程式停止執行 主軸停止 冷卻液關閉 跳回單節1 清除狀態顯示 功能範疇，根據機器參數 resetAt (編號100901)			■
M3	主軸正轉		■	
M4	主軸反轉		■	
M5	主軸停止			■
M6	換刀 主軸停止 程式停止			■
M8	冷卻液開啟		■	
M9	冷卻液停止			■
M13	主軸正轉開啟 冷卻液開啟		■	
M14	主軸反轉開啟 冷卻液開啟		■	
M30	與 M2 相同			■

11.3 用於座標輸入的雜項功能

程式編輯機械參考的座標：M91/M92

光學尺工件原點

在光學尺上，參考標記就是代表光學尺工件原點的位置。

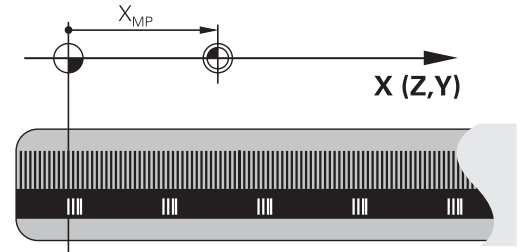

機械原點

下列工作項目需要機械原點：

- 定義軸移動極限(軟體極限開關)
- 接近機械參考位置(例如換刀的位置)
- 設定工件預設

每一軸內從光學尺工件原點到機械原點的距離，由工具機製造商定義在工具機參數裡面。

標準行為

控制器參考至工件原點的座標。

進一步資訊: "不使用3-D接觸式探針的工件原點設定", 622 頁碼

M91的行為 - 機械原點

如果您要在定位單節內的座標以機械原點做為參考值，在單節結尾輸入 M91。



如果您在 M91 單節中程式編輯增量式座標，將它們相對於最後程式編輯的 M91 位置來輸入。如果在啟動的 NC 單節中並未程式編輯 M91 位置，則相對於目前刀具位置來輸入座標。

控制器螢幕上的座標值參考工具機工件原點，將狀態顯示內的座標顯示切換為 REF。

進一步資訊: "狀態顯示", 90 頁碼

M92的行為 - 另一種工具機參考點



請參考您的工具機手冊。

除了工具機工件原點之外，工具機製造商也定義了另外一種機械位置作為工具機參考點。

工具機製造商為每一軸定義了工具機參考點與工具機工件原點之間的距離。

如果您要定位單節內的座標以額外的工具機參考點做為基礎，在單節結尾輸入 M92。



以M91或M92編寫的單節內，刀徑補償仍然相同。刀長將不列入考慮。

作用

M91與M92只有在已經程式編輯M91和M92的單節內有效。


M91 與 M92 在單節的開始就會生效。

工件預設

如果您要座標永遠以工具機工件原點做為參考值，你可以取消一或多個軸的預設設定。

如果取消所有軸的預設設定，控制器就不會在**手動操作**模式內顯示**工件座標**設定軟鍵。

此圖顯示使用機械與工件原點的座標系統。

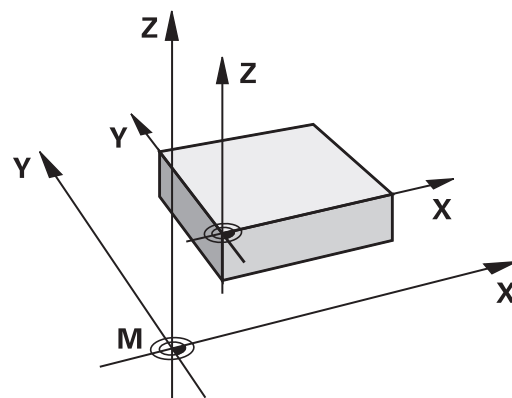

在程式模擬模式內的 M91/M92

為了能以圖形模擬M91/M92移動，您必須啟動工作空間監控功能，並依據已定義的預設顯示工件外型。

進一步資訊："顯示加工空間中的工件外型(選項20)", 675 頁碼

移動到具有傾斜工作平面的非傾斜座標系統內的位置： M130

傾斜工作平面的標準行為

控制器將定位單節內的座標參照至傾斜工作平面座標系統。

M130 的行為

儘管啟動傾斜的工作平面，控制器將直線單節內的座標參照至非傾斜工件座標系統。

接著控制器將(傾斜的)刀具置於非傾斜工件座標系統的編寫座標上。

注意事項

碰撞的危險！

M130功能只依單節啟動。控制器再次於傾斜工作平面座標系統內執行後續加工操作。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 使用圖形模擬檢查順序與位置



編寫注意事項：

- 若已啟動**Tilt the working plane**功能時，則只允許**M130**功能。
- 若**M130**功能與循環程式呼叫結合，則控制器將中斷執行並顯示錯誤訊息。

作用


M130功能適用於直線定位的單節，而且沒有刀徑補償。

11.4 用於路徑行為的雜項功能

使用較小刻度來進行輪廓加工：M97

標準行為


控制器會在向外彎角處插入轉折圓弧。針對非常小的輪廓步階，刀具可能會損壞輪廓。
在此狀況下，控制器中斷程式執行，並發出**刀徑太大**的錯誤訊息。

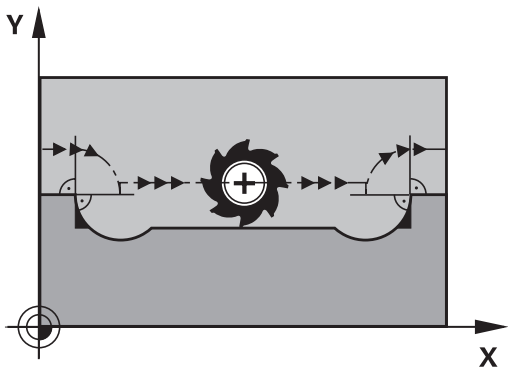

M97 的行為

控制器決定輪廓元件的路徑交點，像是內角，並將刀具移動到這個點上。
在相同單節內編寫**M97**當成外角。

海德漢建議使用更為強大的**M120 LA**功能取代此處的**M97**。進一步資訊: "預先計算刀徑補償的路徑 (LOOK AHEAD)：M120 (雜項功能軟體選項)", 461 頁碼

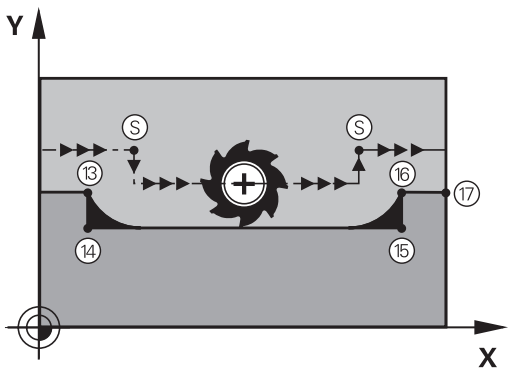

作用

M97功能只在有其編寫的NC單節內有效。

當用**M97**加工時，控制器不會完全精銑轉角。您可能需要用較小的刀具來將輪廓再次加工。

範例


5 TOOL DEF L ...R+20	大刀徑
...	
13 L X...Y...R...F... M97	移動到輪廓點13
14 L IY-0.5 ...R...F...	加工小輪廓級距13到14
15 L IX+100 ...	移動到輪廓點15
16 L IY+0.5 ...R...F...M97	加工小輪廓級距15到16
17 L X...Y...	移動到輪廓點17

加工開放式輪廓彎角：M98

標準行為


控制器會計算刀具路徑在內角的交點，並以新方向在這些點上來移動刀具。

如果輪廓的轉角是開放式的，這會產生不完整的加工。

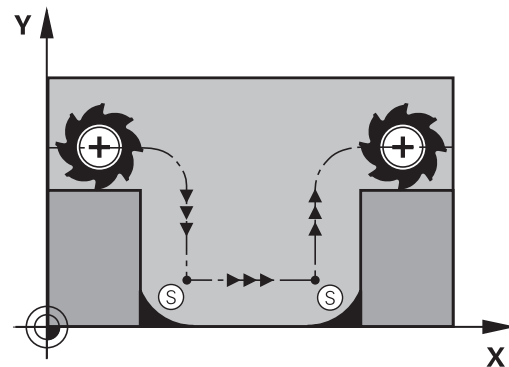

M98 的行為

使用**M98**雜項功能，控制器會暫停刀徑補償，確保兩個彎角都完全加工：

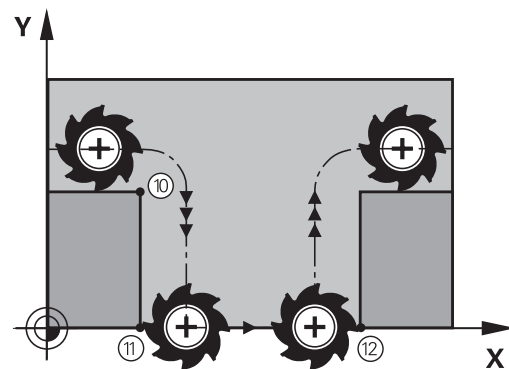

作用

M98只有在編寫的單節內有效。

M98在單節的結尾生效。

範例：依序移動到輪廓點10、11和12

```
10 L X...Y... RL F
```

```
11 L X...Y... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

進刀時的進給速率係數： M103

標準行為

控制器以最後程式編輯的進給速率來移動刀具，而不管移動的方向。

M130 的行為

刀具以刀具軸的負向來移動時，控制器會降低進給速率。進刀的進給速率 FZMAX 是從最後程式編輯的進給速率 FPROG 與係數 F% 計算而得：

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

M103 的程式編輯

如果您在定位單節內編寫M103，控制器會詢問您F係數，來繼續對話。

作用

M103在單節的開始生效。
若要取消M103，請再次編寫不含係數的M103。



M103在啟動的傾斜工作平面座標系統中亦為有效。然後當移動傾斜刀具軸時，進給速率往負方向降低即為有效。

範例

進刀的進給速率是平面進給速率的 20%。

...	確實的輪廓加工進給速率 (mm/min)：
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500

主軸每一轉的進給速率，單位公釐： M136

標準行為

控制器以編寫的F進給速率來移動刀具，速度是mm/min

M136 的行為



在英制的NC程式中，**M136**並不允許與替換**FU**進給速率結合。

啟動**M136**時並不允許控制主軸。

使用**M136**，控制器不是以 mm/min 來移動刀具，而是依據編寫的主軸每轉F進給速率(mm為單位)來移動。如果您使用主軸轉速的旋鈕來調整主軸轉速，控制器也會隨著改變進給速率。

作用

M136在單節的開始生效。

您可以藉由編寫**M137**來取消**M136**。

圓弧的進給速率：M109/M110/M111

標準行為

控制器以程式編輯的進給速率來移動刀具中心經過的路徑。

在圓弧使用 M109 的行為

對於圓弧的內部與外部加工，控制器使刀邊維持固定的進給速率。

注意事項

注意：對工件與刀具有危險！

若啟動**M109**功能，則當加工非常小的外轉角時，控制器會大幅增加進給速率。在執行期間，具有刀具斷裂或工件受損的風險。

- ▶ 請勿使用**M109**來加工非常小的外轉角

在圓弧使用 M110 的行為

使用圓弧，控制器只針對內側加工操作維持進給速率恆定。進給速率將無法調整用於圓弧的外側加工。



如果您在呼叫加工循環程式之前用 > 200 的號碼編寫了**M109**或**M110**，則調整後的進給速率對於這些加工循環程式內的圓弧也有效，在完成或放棄加工循環程式之後，會恢復初始狀態。

作用

M109和**M110**在單節的開始就生效。**M109**和**M110**可用**M111**取消。

預先計算刀徑補償的路徑 (LOOK AHEAD)：M120 (雜項功能軟體選項)

標準行為


如果刀徑大於需要用刀徑補償加工的階梯式輪廓，控制器會中斷程式的執行，並產生錯誤訊息。**M97**隱藏錯誤訊息，但是會產生暫停痕跡，也會使轉角移動。

進一步資訊："使用較小刻度來進行輪廓加工：M97", 456 頁碼
在過切的情況下，控制器可能會損傷到輪廓。

M120 的行為

控制器會在具有向下切特性的輪廓，以及刀具路徑交叉處，檢查刀徑補償的輪廓，並從目前的單節預先計算刀具路徑。輪廓可能會遭到刀具損壞的區域，不會予以加工(圖內較暗的部分)。您也能使用**M120**來計算數位資料，或外部程式編輯系統所建立資料的刀徑補償，這表示能補償與理論刀徑之間的誤差。

事先計算的單節數量(最多99)可用**LA (Look Ahead)**接著**M120**來定義。請注意，您選擇的單節數量越大，單節的處理時間就越長。

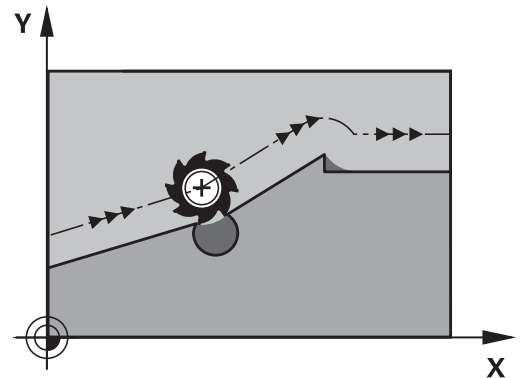

輸入

如果您在定位單節內輸入**M120**，控制器會詢問您要預先計算的**LA**單節數量，來繼續這個單節的對話。

作用

M120必須包括在也包含**RL**或**RR**刀徑補償的NC單節內。接著**M120**從這個單節生效，直到

- 用**R0**取消刀徑補償；或
- 已編寫**M120 LA0**
- 已編寫**M120**，但不含**LA**
- 使用**PGM CALL**呼叫另一個程式
- 工作平面使用循環程式**19**或**PLANE**功能傾斜

M120在單節的開始生效。

限制

- 在外部或內部停止後，您只能以**RESTORE POS. AT N**功能來重新輸入輪廓。在開始單節掃描之前，您必須取消**M120**，否則控制器將會輸出錯誤訊息。
- 如果要以切線路徑來接近輪廓，必須使用**APPR LCT**功能，使用**APPR LCT**的單節必須僅含有工作平面上的座標。
- 如果要以切線路徑來離開輪廓，必須使用**DEP LCT**功能，使用**DEP LCT**的單節必須僅含有工作平面上的座標。
- 在使用下列的功能之前，您必須取消**M120**及半徑補償：
 - 循環程式**32**公差
 - 循環程式**19**工作平面
 - 平面功能
 - **M114**
 - **M128**
 - **TCPM** 功能

在程式執行中疊加手輪定位：M118 (軟體選項雜項功能)

標準行為

在程式執行操作模式內，控制器會依據NC程式的定義來移動刀具。

M118 的行為

M118可在程式執行期間，允許手輪的手動修正。因此只要編寫**M118**，並輸入一軸專屬定值(線性或旋轉軸)。

注意事項

碰撞的危險！

若用手輪使用**M118**功能修改旋轉軸的位置，然後執行**M140**功能，則控制器忽略縮回動作的疊加值。這導致不要並且不可預期的動作，尤其是當使用具有頭旋轉軸的工具機時。在這些補償移動期間會有碰撞的危險！

- 當使用具有頭旋轉軸的工具機時，不要結合**M118**與**M140**。

輸入

如果您在定位單節內輸入**M118**，控制器會提示您特定軸的數值，來繼續這個單節的對話。座標是以軸方向的橘色按鈕或 ASCII 鍵盤來輸入。

作用

若要取消手輪定位，請再次未輸入座標下編寫**M118**。

M118在單節的開始生效。

範例

您想要能夠在程式執行期間使用手輪來在X/Y工作平面上移動刀具±1 mm，並在旋轉軸B上移動與程式編輯的值為±5°。

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118總是在工具機座標系統內生效。
進一步資訊: "手輪疊加", 頁碼
M118也在**定位用手動資料輸入**操作模式內生效！

虛擬刀具軸向VT



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商必須準備此功能給控制器。

運用虛擬刀具軸，您亦可用手輪往具有旋轉頭的工具機上一傾斜刀具方向移動。若要往虛擬刀具軸方向移動，請在手輪的顯示器上選擇**VT**軸。

進一步資訊: "使用電動手輪移動", 600 頁碼

使用HR 5xx手輪時，若需要可直接用橙色**VI**軸鍵選擇虛擬軸。

在結合**M118**功能之下，您也可在目前啟用刀具軸向內執行手輪疊加，為此至少在**M118**功能內編寫具備允許移動範圍的主軸(例如**M118 Z5**)，並且在手輪上選擇**VT**軸。

在刀具軸的方向從輪廓退刀 M140

標準行為

在**程式執行 單節執行**和**程式執行 自動執行**操作模式內，控制器會如加工程式的定義來移動刀具。

M104 的行為

使用**M140 MB** (往回移動)，可從輪廓往刀具軸方向將刀具退回可編寫的距離。

輸入

如果您在定位單節內輸入**M140**，控制器繼續對話並提示您刀具離開輪廓的想要路徑。輸入刀具離開輪廓時應遵循的所要路徑，或按下**MB MAX**軟鍵移動到移動範圍的極限。

此外，您可以程式編輯刀具行進所輸入之路徑時的進給速率。如果您並未輸入一進給速率時，控制器以快速行進沿著所輸入的路徑移動刀具。

作用

M140只有在編寫它的NC單節內有效。

M140在單節的開始生效。

範例

單節 250：刀具從輪廓退回 50 mm。
單節 251：將刀具移動到移動範圍的極限。

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



如果傾斜工作面功能使用中，則**M140**也有效，在具有傾斜頭的機械中，控制器會在傾斜的座標系統內移動刀具。如果使用**M140 MB MAX**，只能在正的方向退回。總是在**M140**之前使用刀具軸定義刀具呼叫，否則不會定義移動方向。

注意事項

碰撞的危險！

若用手輪使用**M118**功能修改旋轉軸的位置，然後執行**M140**功能，則控制器忽略縮回動作的疊加值。這導致不要並且不可預期的動作，尤其是當使用具有頭旋轉軸的工具機時。在這些補償移動期間會有碰撞的危險！

► 當使用具有頭旋轉軸的工具機時，不要結合**M118**與**M140**。

抑制接觸式探針的監控 M141

標準行為

若探針偏斜，如果您嘗試移動機械軸，控制器會產生錯誤訊息。

M141 的行為

即使接觸式探針偏斜，控制器還是會移動機械軸。如果您要編寫關於量測循環程式 3 的量測循環程式，以便在探針偏斜之後，以定位單節來退回探針，則會需要這項功能。

注意事項

碰撞的危險！

若探針偏斜，則**M141**功能抑制對應的錯誤訊息。控制器未執行與探針的自動碰撞檢查。因為此行為，您必須檢查接觸式探針是否可安全退回。若選擇不正確的退刀方向，則會有碰撞的危險。

► 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式或程式區段



M141僅對直線單節的移動有作用。

作用

M141只有在其中已經編寫**M141**的NC單節內有效。

M141在單節的開始生效。

刪除基本旋轉： M143

標準行為

基本旋轉保持有效，直到被重設，或以新數值來覆寫。

M143 的行為

控制器刪除NC程式內程式編輯的基本旋轉。



在程式中間開始期間並不允許功能**M143**。

作用

M143只有在編寫它的NC單節內有效。

M143在單節的開始生效。



M143刪除預設表內的**SPA**、**SPB**和**SPC**欄的輸入；重新啟動未啟動該已刪除基本旋轉的對應預設表行。

在NC停止時自動從輪廓縮回刀具：M148

標準行為

在NC停止情況下，控制器即停止所有的行進動作。刀具會在中斷點停止移動。

M148的行為



請參考您的工具機手冊。

此功能必須設置並由您的工具機製造商啟用。

在**CfgLiftOff** (編號201400)機器參數中，工具機製造商定義使用**LIFTOFF**指令時，控制器要移動的路徑。您也可使用**CfgLiftOff**機器參數來取消該功能。

為現用刀具在刀具表的**LIFTOFF**欄內設定Y參數。然後控制器從輪廓往刀具軸方向最多縮回刀具2 mm。

進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼

LIFTOFF在以下的狀況中會生效：

- 您觸發了一NC停止
- 一NC停止由軟體觸發，例如如果在驅動系統中發生一錯誤
- 當發生電力中斷時

作用

M148維持生效，直到由**M149**關閉。

M148在單節的開始時生效，**M149**在單節結束時生效。

圓弧導角： M197

標準行為

在啟動刀徑補償之下，控制器會在外彎角處插入轉折圓弧。這會造成圓弧邊緣。

M197 的行為

運用**M197**功能，轉角上的輪廓會正切沿伸，然後插入較小的轉折圓弧。編寫**M197**功能然後按下**ENT**鍵時，控制器開啟**DL**輸入欄位。您在**DL**內定義控制器延伸輪廓元件的長度。運用**M197**，則縮小轉角半徑，減少轉角摩擦，並且移動動作仍舊順暢。

作用

M197功能對單節有效，並且只在外轉角上生效。

範例

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```

12

特殊功能

12.1 特殊功能簡介

控制器提供下列強大的特殊功能給大量應用：

功能	說明
主動避震控制(選項145)	479 頁碼
運用文字檔案	494 頁碼
運用可自由定義的表格	498 頁碼


按下**SPEC FCT**鍵以及對應的軟鍵，進入許多不同的控制器特殊功能。下表將顯示可用功能的簡介。

SPEC FCT特殊功能的主功能表

SPEC FCT ▶ 按下**SPEC FCT**鍵選擇特殊功能

軟鍵	功能	說明
程式 預設	定義程式預設值	473 頁碼
輪廓 + 點 加工	輪廓與點加工的功能	473 頁碼
傾斜 加工 平面	定義 PLANE 功能	515 頁碼
程式 功能	定義不同的對談式功能	474 頁碼
程式 規劃 輔助	程式編輯輔助	193 頁碼


按下**SPEC FCT**鍵之後，您可使用**GOTO**鍵開啟**smartSelect**選擇視窗。控制器顯示具有所有可用功能的結構概觀，您可使用游標或滑鼠快速導覽，並且在樹狀圖內選擇功能。控制器在視窗右邊顯示所選功能的線上輔助說明。

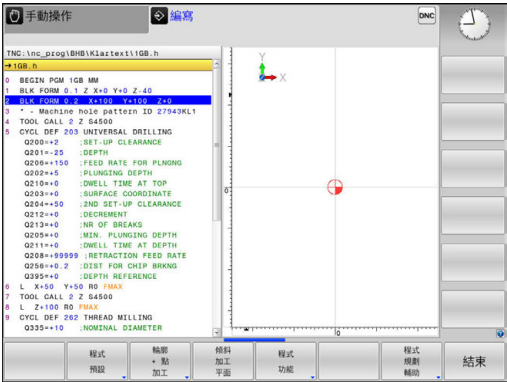

程式預設功能表

程式預設
► 按下程式預設值軟鍵


軟鍵	功能	說明
BLK FORM	定義工件外型	150 頁碼
工件座標 表	選擇工件原點表	請參閱循環程式編輯使用手冊
GLOBAL DEF	定義共通循環參數	請參閱循環程式編輯使用手冊

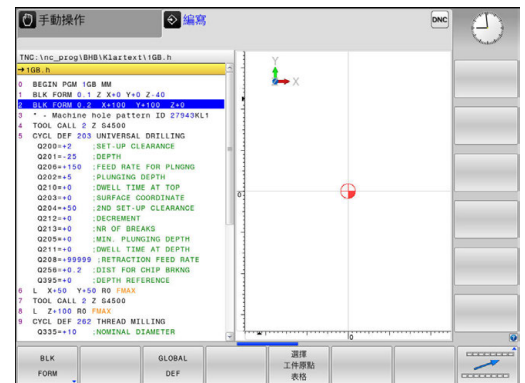

輪廓與點加工功能的功能表


輪廓 + 點加工
► 按下用於輪廓與點加工的軟鍵

軟鍵	功能	說明
DECLARE CONTOUR	指派輪廓描述	請參閱循環程式編輯使用手冊
CONTOUR DEF	定義簡單輪廓公式	請參閱循環程式編輯使用手冊
SEL CONTOUR	選擇輪廓定義	請參閱循環程式編輯使用手冊
輪廓 公式	定義複雜輪廓公式	請參閱循環程式編輯使用手冊
PATTERN DEF	定義一般加工圖案	請參閱循環程式編輯使用手冊
SEL PATTERN	選擇具有加工位置的點檔案	請參閱循環程式編輯使用手冊

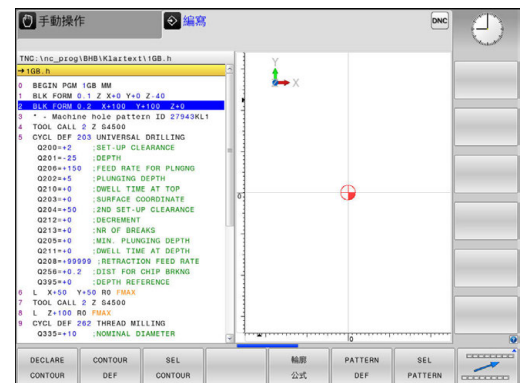

定義不同的對談式功能的功能表

程式 功能	▶ 按下程式 功能軟鍵	
軟鍵	功能	說明
FUNCTION TCPM	定義旋轉軸的定位行為	548 頁碼
FUNCTION FILE	定義檔案功能	488 頁碼
FUNCTION PARAX	定義平行軸U、V、W的定位行為	481 頁碼
TRANSFORM	定義座標轉換	489 頁碼
FUNCTION COUNT	定義計數器	492 頁碼
字串 函數	定義字串功能	425 頁碼
FUNCTION SPINDLE	定義脈衝主軸轉速	504 頁碼
FUNCTION FEED	定義重複停留時間	506 頁碼
FUNCTION DWELL	定義停留時間，單位秒或轉	508 頁碼
FUNCTION LIFTOFF	在NC停止時提高刀具	509 頁碼
插入 註解	增加註解	195 頁碼
FUNCTION PROG PATH	選擇路徑解析	563 頁碼

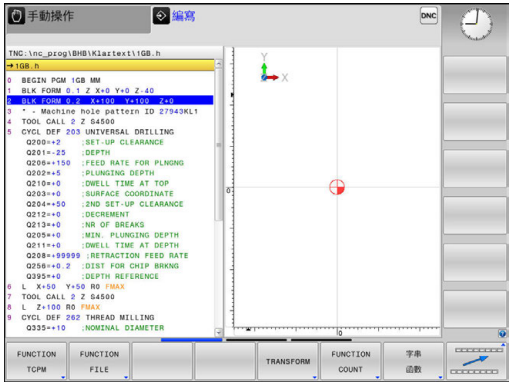

12.2 刀具台車管理

基本原理

使用刀具台車管理可建立並管理刀具台車。控制係數將刀具台車列入計算。

在3軸工具機上，右傾斜角頭的刀具台車幫助在刀具軸X和Y上處理，而控制器將傾斜角頭的尺寸列入考慮。

使用軟體選項編號8，**進階功能集合1**，可將工作平面傾斜為可移除傾斜角頭的角度，如此維持Z刀具軸可運作。

您必須執行以下步驟，如此控制器可將刀具台車列入計算：

- 儲存刀具台車樣本
- 指派輸入參數給刀具台車
- 分配加上參數的刀具台車

儲存刀具台車樣本

許多刀具台車只有尺寸上的差異，但是幾何形狀都相同。如此不用親自設計所有刀具台車，海德漢提供許多已經備妥的刀具台車樣本。刀具台車樣本為具有固定外型但可改變尺寸的3-D模式。

刀具台車樣本必須儲存在TNC:\system\Toolkinematics內，並且具有.cft的副檔名。



若控制器內無法取得刀具台車樣本，請從以下網站下載所需資料：

<http://www.klartext-portal.com/nc-solutions/en>



若需要進一步刀具台車樣本，請聯繫工具機製造商或第三方供應商。



刀具台車樣本由許多子檔案構成。如果子檔案不完整，控制器將會顯示錯誤訊息。

不要使用不完整的刀具台車樣本！

指派輸入參數給刀具台車

在控制器將刀具台車列入計算之前，必須將實際尺寸賦予該刀具台車樣本。這些參數會輸入額外的**ToolHolderWizard**工具內。


將加上參數的刀具台車以.cfx副檔名儲存在TNC:\system\Toolkinematics之下。

額外**ToolHolderWizard**工具主要以滑鼠來操作。您也可運用滑鼠設定所要的畫面配置，按住滑鼠左鍵，拖曳**參數**、**說明圖**和**3-D圖形**區域之間的線條即可。

以下圖示可用於額外的**ToolHolderWizard**工具：

圖示	功能
	關閉工具
	開啟檔案
	在線條模型與實物圖之間切換
	在陰影與透視圖之間切換
	顯示或隱藏轉換向量
	顯示或隱藏碰撞物體的名稱
	顯示或隱藏測試點
	顯示或隱藏量測點
	恢復3D模型的開始圖

 若刀具台車樣本不含任何轉換向量、名稱、測試點和量測點，則當啟動對應圖示時，額外的**ToolHolderWizard**工具不會執行任何功能。

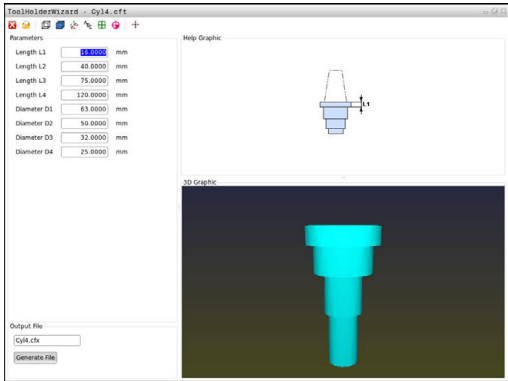

在手動操作模式內將刀具台車樣本參數化

請如下將刀具台車樣本加入參數並儲存這些參數：

-  ▶ 按下**手動操作**鍵
-  ▶ 按下**刀具 表**軟鍵
-  ▶ 按下**編輯**軟鍵
-  ▶ 將游標移動至**KINEMATIC**欄
-  ▶ 按下**選擇**軟鍵
-  ▶ 按下**刀把精靈**軟鍵
 - > 控制器在突現式視窗內開啟額外的**ToolHolderWizard**工具。
- 
 - ▶ 按下**開啟檔案**圖示
 - > 控制器開啟突現式視窗。
 - ▶ 使用預覽畫面選擇所要的刀具台車樣本
 - ▶ 按下**確定**按鈕
 - > 控制器開啟選取的刀具台車樣本。
 - > 游標前往第一可參數化值。
 - ▶ 調整值
 - ▶ 在**輸出檔案**區域內輸入參數化刀把名稱
 - ▶ 按下**產生檔案**按鈕
 - > 如果需要的話，請回覆控制器上的訊息
- 
 - ▶ 按下**關閉**圖示
 - > 控制器關閉額外工具

在編寫操作模式內將刀具台車樣本參數化

請如下將刀具台車樣本加入參數並儲存這些參數：

-  ▶ 按下**編寫**鍵
-  ▶ 按下**PGM MGT**鍵
 - ▶ 選擇路徑**TNC:\system\Toolkinematics**
 - ▶ 選擇刀具台車樣本
 - > 控制器開啟具有選取刀具台車樣本的額外**ToolHolderWizard**工具。
 - > 游標前往第一可參數化值。
 - ▶ 調整值
 - ▶ 在**輸出檔案**區域內輸入參數化刀把名稱
 - ▶ 按下**產生檔案**按鈕
 - > 如果需要的話，請回覆控制器上的訊息
- 
 - ▶ 按下**關閉**圖示
 - > 控制器關閉額外工具

分配加上参数的刀具台車

要讓控制器將已参数化刀具台車列入計算，則必須將刀具台車分配給刀具並且再次呼叫刀具。

已参数化刀具台車由許多子檔案構成。如果子檔案不完整，控制器將會顯示錯誤訊息。
只能使用完全参数化的刀具台車！

請如下將已参数化刀具台車分配給刀具：

- ▶ 操作模式：按下**手動操作**鍵
- 工具表

▶ 按下**工具 表**軟鍵
- 編輯

▶ 按下**編輯**軟鍵
- ▶ 將游標移動至所需刀具的**KINEMATIC**欄
- 選擇


▶ 按下**選擇**軟鍵

▶ 控制器開啟內含已参数化刀具台車的突現式視窗

▶ 使用預覽畫面選擇所要的刀具台車

▶ 按下**確定**軟鍵

▶ 控制器將選取的刀具台車名稱複製到**KINEMATIC**欄
- ▶ 離開刀具表

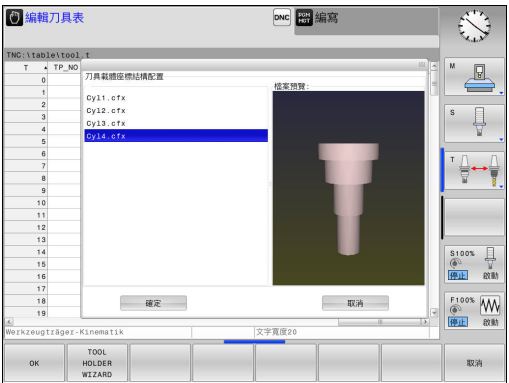

12.3 主動避震控制器ACC (選項145)

應用



此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

粗銑(強力銑削)期間，強大壓迫開始起作用。根據刀具主軸轉速、工具機與斷屑量(銑削期間的金屬去除率)內的共振，工具機有時會開始震動。這種震動對於工具機產生極大的應力，並且造成工件表面上產生凹凸不平的記號。刀具也要承受震動所產生的重大與不規則磨損。在極端情況下，會導致刀具斷裂。

為了降低震動的傾向，現在海德漢提供一種有效的改善手段**ACC** (**A**主動**C**避震**C**控制器)。這項控制功能對於重度切削特別有用。

ACC可提高金屬去除率，根據工具機類型，這樣最高可將金屬去除率提高25 %以上。如此降低工具機上的加工負載，同時增加刀具的使用壽命。



ACC是專為重度切削所研發，因此在此方面特別有效。您必須進行適當測試，以確保**ACC**在標準粗銑期間是否也有效。

使用**ACC**功能時，必須輸入刀具切削次數**CUT**給**TOOL.T** 刀具表內對應的刀具。

啟用/關閉ACC

要啟動ACC，針對刀具表格TOOL.T內個別刀具，首先必須將ACC欄設定為Y (ENT鍵 = Y，NO ENT鍵 = N)。

啟動/取消啟動工具機模式的ACC：

- 
 - ▶ 操作模式：按下程式執行,自動執行、程式執行,單節執行或定位用手動資料輸入鍵
- 
 - ▶ 轉換軟鍵列
- 

 - ▶ 啟動ACC：將軟鍵設定為ON
 - ▶ 控制器在位置顯示中顯示ACC圖示，請參閱進一步資訊: "狀態顯示", 90 頁碼
- 

 - ▶ 要關閉ACC：將軟鍵設定為「關閉」。

如果啟動了ACC，控制器即在位置顯示中顯示ACC圖示。

12.4 使用平行軸U、V和W來加工

概述



請參考您的工具機手冊。

若您要使用平行軸功能，則必須由工具機製造商設置工具機。

根據組態，依照預設會啟動**PARAXCOMP**功能。

U、V、與W軸是分別平行於X、Y、與Z這三個主要軸的次要軸，主要軸與平行軸永久彼此配置。

主要軸	平行軸	旋轉軸
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

控制器提供下列使用平行軸U、V和W加工的功能：


軟鍵	功能	意義	頁碼
FUNCTION PARAXCOMP	PARAXCOMP	定義當定位平行軸時控制器的行為	484
FUNCTION PARAXMODE	PARAXMODE	定義控制器用來加工的軸	485



控制器開機之後，依照預設，標準組態就會生效。

您必須在切換工具機座標結構配置之前取消平行軸功能。

您可使用機械參數**noParaxMode**(編號105413)關閉平行軸程式編輯。

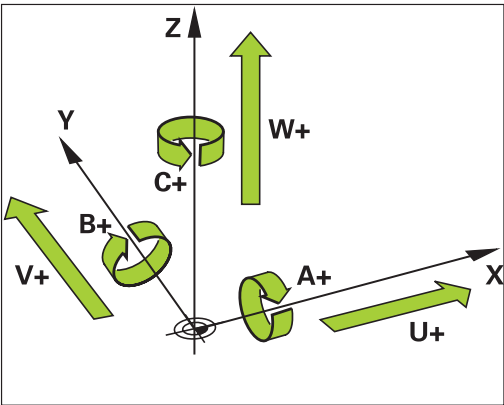

PARAXCOMP功能顯示

範例

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

使用**PARAXCOMP DISPLAY**功能啟動平行軸移動的顯示功能。控制器包括相關主要軸的位置顯示內(總和顯示)平行軸之移動動作。因此，主要軸的位置顯示總是顯示從刀具到工件之相對距離，而不管是否移動主要軸或次要軸。

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
PARAX

▶ 選擇**FUNCTION PARAX**
- FUNCTION
PARAXCOMP

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP**
- FUNCTION
PARAXCOMP
DISPLAY

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**功能

▶ 定義控制器要在相關主要軸的位置顯示內將其動作列入考量之平行軸

FUNCTION PARAXCOMP MOVE

範例

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W



PARAXCOMP MOVE功能只能與直線單節(L)搭配使用

控制器使用**PARAXCOMP MOVE**功能利用在相關主要軸內執行補償動作來補償平行軸的動作。

例如：若平行軸在負W軸方向內移動，則主要軸Z同時在正方向內移動相同值。刀具相對於工件的位置仍維持相同。龍門型銑床中之應用：縮回主軸套管同時將橫樑往下移動。

定義進行方式如下：

SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵

FUNCTION
PARAX

▶ 選擇**FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXCOMP

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP**

FUNCTION
PARAXCOMP
MOVE

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP MOVE**功能

▶ 定義平行軸



由工具機製造商在**presetToAlignAxis**機器參數(編號300203)內指定將列入考慮的可能偏移值(來自預設資料表的U_OFFS、V_OFFS和W_OFFS)。



工具機製造商也可使用機器參數永久啟動**PARAXCOMP**功能。

關閉FUNCTION PARAXCOMP



控制器開機之後，依照預設，標準組態就會生效。

使用下列功能時可由控制器自動重設**PARAXCOMP**平行軸功能：

- 程式選取
- **PARAXCOMP OFF**

您必須在切換工具機座標結構配置之前取消平行軸功能。

範例

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W

使用**PARAXCOMP OFF**功能關閉**PARAXCOMP**
DISPLAY和**PARAXCOMP MOVE**平行軸功能。定義進行方式如下：

SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵

FUNCTION
PARAX

▶ 選擇**FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXCOMP

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP**

FUNCTION
PARAXCOMP
OFF

▶ 選擇**FUNCTION PARAXCOMP OFF** 若您只要針對個別平行軸關閉平行軸功能，則必須特別指示各別軸。

FUNCTION PARAXMODE

範例

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W



若要啟動**PARAXMODE**功能，則必須定義三個軸。
若結合**PARAXMODE**和**PARAXCOMP**功能，控制器將關閉兩功能內都已定義的軸之**PARAXCOMP**功能。一旦關閉**PARAXMODE**時，**PARAXCOMP**功能再次啟動。

使用**PARAXMODE**功能定義控制器用來加工的軸。獨立於工具機，您可程式編輯主要軸X、Y和Z內的所有移動動作以及輪廓描述。

定義控制器用來編寫移動動作的**PARAXMODE**功能內三個軸(例如**FUNCTION PARAXMODE X Y W**)。

定義進行方式如下：

-  ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
-  ▶ 按下**程式 功能**軟鍵
-  ▶ 選擇**FUNCTION PARAX**
-  ▶ 選擇**FUNCTION PARAXMODE**
-  ▶ 選擇**FUNCTION PARAXMODE**
▶ 定義加工用的軸

同時移動主要軸與平行軸

範例

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX

若已啟用**PARAXMODE**功能，控制器使用功能內定義的軸來執行程式編輯之移動動作。若控制器同時移動平行軸與相關主要軸，可另外輸入字元**&**來識別個別軸。然後具備**&**字元的軸稱為主要軸。



&語法元件只能用於L單節。
在REF系統內完成使用**&**指令的主要軸額外定位。若已經設定位置顯示為「實際」值，則不會顯示此移動。若需要，將位置顯示切換為REF值。
工具機製造商將定義用於以**presetToAlignAxis**機器參數(編號300203)內**&**運算子定位的軸之可能偏移值計算(來自預設資料表的X_OFFS、Y_OFFS和Z_OFFS)

關閉FUNCTION PARAXCOMP



控制器開機之後，依照預設，標準組態就會生效。

控制器透過以下功能自動重設**PARAXMODE OFF**平行軸功能：

- 程式選取
- 程式結束
- **M2和M30**
- **PARAXMODE OFF**

您必須在切換工具機座標結構配置之前取消平行軸功能。

範例

13 FUNCTION PARAXMODE OFF

使用**PARAXCOMP OFF**功能關閉平行軸功能，然後控制器使用工具機製造商所定義的主要軸。定義進行方式如下：

SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵

FUNCTION
PARAX

▶ 選擇**FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXMODE

▶ 選擇**FUNCTION PARAXMODE**

FUNCTION
PARAXMODE
OFF

▶ 選擇**FUNCTION PARAXMODE OFF**

範例：以W軸鑽孔

0 BEGIN PGM PAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S2222	在主軸軸向Z內呼叫刀具
4 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	重設主要軸與次要軸
5 L Z+100 R0 FMAX M3	定位主要軸
6 CYCL DEF 200 DRILLING	
Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-20 ;DEPTH	
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=+5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210 = +0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=+0 ;DEPTH REFERENCE	
7 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY Z W	啟動顯示補償
8 FUNCTION PARAXMODE X Y W	正軸選擇
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	螺旋進給運行次要軸W
10 FUNCTION PARAXMODE OFF	復原標準軸組態
11 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	重設主要軸與次要軸
12 L M30	
13 END PGM PAR MM	

12.5 檔案功能

應用

FILE FUNCTION功能用於在NC檔案內執行檔案操作，像是複製、移動以及刪除檔案。



您不可在之前已經參考像是**CALL PGM**或**CYCL DEF 12 PGM CALL**功能的程式或檔案上使用**FILE**功能。

定義檔案功能

- SPEC
FCT

▶ 按下特殊功能鍵
- 程式
功能

▶ 選擇程式功能
- FUNCTION
FILE

▶ 選擇檔案操作
> 控制器會顯示可用的功能。

軟鍵	功能	意義
FILE COPY	FILE COPY	複製檔案：輸入要複製的檔案名稱與路徑，以及目標路徑
FILE MOVE	FILE MOVE	移動檔案：輸入要移動的檔案名稱與路徑，以及目標路徑
FILE DELETE	FILE DELETE	刪除檔案：輸入要刪除的檔案路徑與名稱

若嘗試複製不存在的檔案，則控制器產生錯誤訊息。
若您嘗試刪除不存在的檔案，**FILE DELETE**不會產生錯誤訊息。

12.6 工件原點位移的定義

概述

除了座標轉換循環程式7 **DATUM SHIFT**之外，您還可使用**TRANS DATUM**對話式功能。如同循環程式7一樣，您可使用**TRANS DATUM**直接程式編輯轉移值或從可選擇的工件原點表中啟動直線。此外，也有**TRANS DATUM RESET**功能，可用來輕易重設工件原點位移。



在操作機器參數**CfgDisplayCoordSys** (編號127501) 內，可指定其中狀態畫面顯示一啟動工件原點位移的座標系統。

TRANS DATUM AXIS

範例

```
13 TRANS DATUM AXIS X+10 Y+25 Z+42
```

您可使用**TRANS DATUM AXIS**功能在個別軸內輸入數值來定義工件原點位移。在一個單節內最多可定義九個座標，並且可增量式輸入。定義進行方式如下：



▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列



▶ 按下**程式 功能**軟鍵



▶ 選擇轉換



▶ 選擇**TRANS DATUM**工件原點位移



▶ 選擇數值輸入軟鍵

▶ 在相關軸內輸入工件原點位移，每次並以**ENT**鍵確認



輸入的值為參照工件預設的絕對值，其由預設值或選自於預設資料表的預設所指定。
增量值永遠是以最後有效的工件原點為基準(這個工件原點可以是已經位移過的)。

TRANS DATUM TABLE

範例

13 TRANS DATUM TABLE TABLINE25

您可使用**TRANS DATUM TABLE**功能從工件原點表選擇工件原點編號來定義工件原點位移。定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- TRANSFORM

▶ 選擇轉換
- TRANS
DATUM

▶ 選擇**TRANS DATUM**工件原點位移
- 表格
.D

▶ 選擇**TRANS DATUM TABLE**工件原點位移

▶ 輸入控制器要啟動的行號，並以**ENT**鍵來確認

▶ 如果需要的話，輸入您要啟動工件原點編號的工件原點表名稱，並以**ENT** 鍵確認。如果您不要定義工件原點表，請按下**NO ENT**鍵
- i

若您不要在**TRANS DATUM TABLE**單節內定義工件原點表，則控制器使用先前用**SEL TABLE**選取的工件原點表，或在**程式執行,單節執行或程式執行,自動執行**操作模式內(具有狀態**M**)啟動的工件原點表。
- 490
- HEIDENHAIN | TNC 620 | 對話式程式編輯使用手冊 | 10/2017

TRANS 工件原點重設

範例

13 TRANS DATUM RESET

使用**TRANS DATUM RESET**功能取消工件原點位移。之前如何定義工件原點都沒有關係。定義進行方式如下：

	▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
	▶ 按下 程式 功能 軟鍵
	▶ 選擇轉換
	▶ 選擇 TRANS DATUM 工件原點位移
	▶ 按下 重設 工件原點 位移 軟鍵

12.7 定義計數器

應用



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商啟用此功能。

FUNCTION COUNT功能允許控制來自NC程式之內的簡單計數器。
例如：此功能允許計數所製造工件的數量。該計數器僅在**程式執行單節執行**和**程式執行 自動執行**操作模式內生效。
即使在控制器重新啟動之後，仍舊可取得計數器值。
您可使用循環程式225將當前的計數器值雕刻到工件上。

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
COUNT

▶ 按下**FUNCTION COUNT**軟鍵

注意事項

注意：資料可能遺失！

控制器僅可管理一個計數器。若執行重設計數器的NC程式，將會刪除另一個NC程式任何計數器進度。

▶ 請在加工之前檢查計數器是否已開啟。

▶ 若需要，記下計數器值，並在執行之後透過MOD功能表再次輸入。



您可使用循環程式225將當前的計數器值雕刻到工件上。
進一步資訊： 循環程式編輯使用手冊

定義FUNCTION COUNT

FUNCTION COUNT功能提供下列可能性：

軟鍵	意義
FUNCTION COUNT INC	將計數加1
FUNCTION COUNT RESET	重設計數器
FUNCTION COUNT TARGET	將標稱計數(目標值)設定為所要值 輸入值 0-9999
FUNCTION COUNT SET	將計數器設定為所要值 輸入值 0-9999
FUNCTION COUNT ADD	將計數器增加為所要值 輸入值 0-9999
FUNCTION COUNT REPEAT	若要加工更多工件，請重複從此標籤開始的NC程式。

範例

5 FUNCTION COUNT RESET	重設計數器值
6 FUNCTION COUNT TARGET10	輸入要加工的目標工件數量
7 LBL 11	輸入跳躍標籤
8 L ...	加工
51 FUNCTION COUNT INC	增加計數器值
52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11	若要加工更多工件，請重複該加工操作。
53 M30	
54 END PGM	

12.8 建立文字檔

應用

您可以使用控制器的文字編輯器來編寫文字，典型的應用：

- 記錄測試的結果
- 記錄工作的程序
- 建立公式集

文字檔具有.A的副檔名(用於ASCII檔)。如果您要編輯其他類型的檔案，首先必須將這些檔案轉換為類型 .A 檔案。

開啟與結束文字檔案

- ▶ 操作模式：按下**編寫**鍵
- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 顯示.A類型的檔案：依序按下**選擇 類別**軟鍵以及**全部顯示**軟鍵
- ▶ 請以**選擇**軟鍵或**ENT**鍵來選擇並開啟檔案，或輸入新的檔案名稱，並以**ENT**鍵確認輸入正確，來建立新的檔案

如果要離開文字編輯器，請呼叫檔案管理員，選擇不同檔案類型的檔案，例如加工程式。

軟鍵	游標的動作
	將游標往右移動一個字
	將游標往左移動一個字
	至下一個螢幕頁面
	至前一個螢幕頁面
	游標放在檔案開頭
	游標放在檔案結尾

編輯文字

在文字編輯器的第一行之上，具有顯示檔名、位置以及行資訊的資訊欄位：

檔案： 文字檔的名稱
行： 游標目前所在的行
欄： 游標目前所在的欄

文字在游標的位置插入或覆寫，您可以按下方向鍵，將游標移動到文字檔案中的任何想要位置。

您可用**返回**或**ENT**鍵插入換行符號。

刪除與重新插入字元、文字與行

使用文字編輯器可以刪除文字甚至行，並插入到文字內的任何想要位置。

- ▶ 將游標移動到您要刪除並插入文字內不同位置的文字或行
- ▶ 按下**刪除 字元組**或**刪除 行**軟鍵：刪除文字，並暫時儲存。
- ▶ 將游標移動到您要插入文字的位置，然後按下**插入 行/ 字元組**軟鍵。

軟鍵	功能
	刪除並暫時儲存一行
	刪除並暫時儲存一個字
	刪除並暫時儲存一個字元
	插入來自暫時儲存的一行或字

編輯文字單節

您可以複製與刪除任何大小的文字單節，並將其插入到其它位置。在這些動作之前，首先必須選擇所要的文字方塊：

- ▶ 要選擇文字單節：請將游標移動到您要選擇文字的第一個字元，
 - ▶ 按下**選擇 單節**軟鍵。
 - ▶ 請將游標移動到您要選擇的文字的最後一個字元，您可以用方向鍵將游標直接上下移動來選擇整行 - 選擇的文字會以不同顏色顯示。

選擇所要的文字單節之後，可以使用下列軟鍵來編輯文字：

軟鍵	功能
	刪除所選擇的單節，並暫時儲存
	暫時儲存選取的單節，但不刪除 (也就是複製)

必要時可以將暫時儲存的方塊插入不同的位置。

- ▶ 請將游標移動到您要插入暫時儲存的文字單節的位置
 - ▶ 按下**插入 單節**軟鍵，插入文字方塊。

您可以視需要隨時插入暫時儲存的文字單節

將選擇的單節傳輸到不同的檔案

- ▶ 按照先前所述，選擇文字單節
 - ▶ 按下「**附加至檔案**」軟鍵，
 - > 控制器顯示**目的檔案** =對話訊息。
 - ▶ 輸入目的地檔案的路徑與名稱，
 - > 控制器會將選擇的文字單節附加到指定的檔案。如果沒有找到指定名稱的目標檔案，控制器將以選擇的文字來建立新的檔案。

在游標位置插入另一個檔案

- ▶ 請將游標移動到文字內您要插入另一個檔案的位置
 - ▶ 按下**讀 檔**軟鍵。
 - > 控制器顯示**檔名**=對話訊息。
 - ▶ 輸入您要插入的檔案的路徑與名稱

尋找文字段落

使用文字編輯器可以搜尋文字內的字或字元字串。控制器提供以下兩選項。

尋找現有文字

搜尋功能可以尋找游標目前所在的字的下一個出現位置:

- ▶ 將游標移動到所要的字。
- ▶ 如果要選擇搜尋功能，請按下**尋找**軟鍵。
- ▶ 按下**尋找 目前 字元組**軟鍵。
- ▶ 要尋找文字：請按下**尋找**軟鍵。
- ▶ 退出搜尋功能：按下**結束**軟鍵

尋找任何文字

- ▶ 如果要選擇搜尋功能，請按下**尋找**軟鍵。控制器顯示**尋找文字：對話提示**
- ▶ 輸入您要尋找的文字
- ▶ 要尋找文字：請按下**尋找**軟鍵。
- ▶ 退出搜尋功能：按下**結束**軟鍵

12.9 可自由定義的表格

基本原理

在可自由定義的表格內，您可讀取與儲存來自NC程式的任何資訊。為此提供Q參數功能**FN 26至FN 28**。

您可以使用結構編輯器，來改變可自由定義表格的格式，即是欄與其屬性。這可讓您製作您應用專屬的表格。

您亦可在表格檢視(標準設定)及型式檢視之間切換。



表格名稱與表格欄的開頭必須是字母，並且不得包含算術運算子(例如+)，由於SQL指令，當輸入資料或讀出資料時，這些字元會造成問題。



產生可自由定義的表格

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下**PGM MGT**鍵
- ▶ 輸入含.TAB副檔名的任何所要檔名，並以**ENT**鍵確認
- > 控制器顯示具有永久儲存表格格式的突現式視窗
- ▶ 使用方向鍵選擇所要的表格樣板，例如**example.tab**，並利用**ENT**鍵確認
- > 控制器用預定格式開啟新表格
- ▶ 若要根據需求調整表格，則必須編輯表格格式，請參閱**進一步資訊: "編輯表格格式", 499 頁碼**



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可定義自己的表格樣板，並且儲存在控制器內。建立新表格時，控制器開啟列出所有可用表格樣板的突現式視窗。



您也可將自己的表格樣板儲存在控制器內。若要如此，請建立新表格、變更表格格式並且將表格儲存在**TNC:\system\proto**目錄內。然後在您建立新表格時，樣板也會出現在表格樣板的清單方塊中。

編輯表格格式

- ▶ 請按下**編輯 格式**軟鍵(切換軟鍵列)
- > 控制器開啟編輯器表格，其中顯示該表格結構。結構指令的意義(標題項目)顯示在下表當中。

結構指令	意義
可用的欄：	表格內含所有欄的清單
之前移動：	可用欄內反白的輸入會移動到此欄的前面
名稱	欄名：顯示在標題內
欄型態	文字：文字輸入 符號：+ 或 - 符號 BIN：二進位數 DEC：十進位，正整數(基本數) HEX：十六進位數 INT：整數 LENGTH：長度(在英制程式內會轉換) FEED：進給速率(mm/min或0.1 inch/min) IFEED：進給速率(mm/min或inch/min) FLOAT：浮點數 BOOL：邏輯值 INDEX：索引 TSTAMP：日期與時間的固定格式 UPTTEXT：大寫文字輸入 PATHNAME：路徑名稱
預設值	此欄內欄位的預設值
寬度	欄寬(字元數)
主要鍵	第一表格欄
語言即時欄名	語言即時對話

使用連接的滑鼠或控制器鍵盤來瀏覽表單。使用控制器鍵盤瀏覽：



- ▶ 按下瀏覽鍵前往輸入欄位，使用方向鍵在輸入欄位內瀏覽。若要開啟下拉式功能表，請按下**GOTO**鍵。





在已經有行的表格內，無法變更表格屬性名稱與欄形態。一旦刪除所有行之後，就可變更這些屬性。若需要，請事先建立表格的備份副本。

使用**CE**和**ENT**按鍵組合，可用**TSTAMP**欄類型重設欄位內個別值。

結束結構編輯器

- ▶ 按下「確定」軟鍵
- > 控制器關閉編輯器表單並套用變更。按下**取消**軟鍵就可忽略所有變更。

在表格與表單檢視之間切換

所有具有**TAB**副檔名之表格可在清單檢視或表單檢視中開啟。



- ▶ 按下用於設定螢幕配置的按鍵，選擇清單檢視或表單檢視的個別軟鍵(表單檢視：含或不含對話文字)

在表單檢視的左半部內，控制器列出具有第一欄內容的行號。

在右半部中，您可以改變資料。

- ▶ 按下**ENT**鍵或方向鍵移動至下一個輸入欄位
- ▶ 若要選擇另一行，請按下**瀏覽**鍵(資料夾符號)，這會將游標移動至左邊視窗，如此可用方向鍵選擇所要的行。再次按下綠色**瀏覽**鍵切換回輸入欄位。



FN 26: TABOPEN – 開啟可自由定義的表格

使用功能**FN 26: TABOPEN**開啟可自由定義的表格用**FN 27**寫入，或從**FN 28**讀取。



NC程式中一次只能開啟一個表格。含**FN 26:**的新單節**TABOPEN**自動關閉最後開啟的表格。
開啟的表格必須具有**.TAB**副檔名。

範例：開啟表格TAB1.TAB，其儲存在TNC:\DIR1目錄中。

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

FN 27: TABWRITE – 寫入至可自由定義的表格

使用FN 27: TABWRITE功能讓您寫入至先前用FN 26:開啟的表格TABOPEN。

在TABWRITE單節中，您可定義許多欄名稱。欄名稱必須寫在引號內，並且用逗點分開。在Q參數內定義控制器要寫入至各自欄中的值。



FN 27: TABWRITE功能依照預設會將值寫入目前開啟的表格，即使在**程式模擬**操作模式中。**FN18 ID992 NR16**功能可讓您取得其中程式正在執行的操作模式。若**FN27**功能只在**程式執行,單節執行和程式執行,自動執行**操作模式內運行，則可用跳躍陳述式省略個別程式段落。

進一步資訊: "具備 Q 參數的 If-Then 決策", 362 頁碼

您只能寫入至數值表格欄位。

如果您想要在單節中寫入超過一個以上資料欄，則必須將值儲存在連續 Q 參數號碼中。

範例

如果您想要寫入至目前開啟的表格第5行之「半徑」、「深度」及「D」欄，則必須將要寫入至表格中的值儲存至Q參數Q5、Q6及Q7中。

53 Q5 = 3.75
54 Q6 = -5
55 Q7 = 7.5
56 FN 27: TABWRITE 5/"RADIUS,DEPTH,D" = Q5

FN 28: TABREAD – 從可自由定義的表格讀取

使用FN 28: TABREAD功能讓您從先前用FN 26:開啟的表格讀取TABOPEN。

在TABREAD單節中，您可定義，即是讀取許多欄名稱。欄名稱必須寫在引號內，並且用逗點分開。在FN 28單節中，您可定義Q參數號碼，Q參數號碼中是控制器寫入的第一個被讀取的值。



您只能讀取數值表格欄位。
如果您想要在單節中讀取一個以上資料欄，控制器會將值儲存在連續的Q參數號碼中。

範例

如果您想要從目前開啟的表格第6行中讀取「半徑」、「深度」及「D」欄之值，請將第一個值儲存至 Q 參數 Q10 中 (第二個值儲存至 Q11 中，第三個值儲存至 Q12 中)。

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"RADIUS,DEPTH,D"
```

自訂表格格式

注意事項

注意：資料可能遺失！

調整 NC PGM / 表格功能永久改變所有表格的格式。在執行格式變更處理之前，控制器不會自動備份現有資料，即檔案永久改變並且可能無法再度使用。

► 只能與工具機製造商協商使用該功能。

軟鍵

功能

調整
NC PGM /
表格

控制器軟體版本變更之後表格預設的調適格式



表格名稱與表格欄的開頭必須是字母，並且不得包含算術運算子(例如+)，由於SQL指令，當輸入資料或讀出資料時，這些字元會造成問題。

12.10 脈衝主軸轉速FUNCTION S-PULSE

編寫脈衝主軸轉速

應用



請參考您的工具機手冊。

閱讀並記錄工具機製造商的功能說明。

請遵照安全預防注意事項。

您可使用**S-PULSE FUNCTION**程式編輯脈衝主軸轉速，例如當以恆等主軸轉速運作時，。

您可使用**P-TIME**輸入值定義震盪期間(週期長度)，或使用**SCALE**輸入值改變轉速百分比。主軸轉速以正弦波形圍繞目標值變化。

程序

範例

13 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5

定義進行方式如下：

- SPEC FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION SPINDLE

▶ 按下**功能主軸**軟鍵
- SPINDLE-PULSE

▶ 按下**主軸脈衝**軟鍵

▶ 定義週期長度**P-TIME**

▶ 定義轉速變化**SCALE**



控制器不會超出已程式編輯的轉速限制。主軸轉速維持到**S-PULSE FUNCTION**的正弦曲線再次低於最大轉速。

符號

在狀態列內，該符號指示脈衝轉軸轉速的情況：

圖示	功能
	脈衝主軸轉速功能已啟動



重設脈衝主軸轉速

範例

18 FUNCTION S-PULSE RESET

使用**FUNCTION S-PULSE RESET**來重設脈衝主軸轉速，
定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵

- FUNCTION
SPINDLE

▶ 按下**功能主軸**軟鍵

- RESET
SPINDLE-
PULSE

▶ 按下**重設主軸脈衝**軟鍵。

12.11 停留時間功能進給

程式編輯停留時間

應用



請參考您的工具機手冊。
閱讀並記錄工具機製造商的功能說明。
請遵照安全預防注意事項。

功能進給停留功能用來程式編輯一重複停留時間，單位秒，例如強迫斷屑。就在加工之前程式編輯**功能進給停留**，想要執行斷屑。

功能進給停留功能對快速移動以及探測動作無效。

注意事項

注意：對工件與刀具有危險！

當已啟動**FUNCTION FEED DWELL**功能，控制器將重複中斷進給動作。雖然已中斷進給動作，不過刀具仍留在當前位置，同時主軸持續運轉中。由於此行為，若螺紋已切削，則必須廢棄工件。此外，在執行期間會有刀具斷裂的危險！

- ▶ 切削螺紋之前，請關閉**FUNCTION FEED DWELL**功能

程序

範例

13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5

定義進行方式如下：

SPEC
FCT

- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

程式
功能

- ▶ 按下**程式 功能**軟鍵

FUNCTION
FEED

- ▶ 按下**功能進給**軟鍵

FEED
DWELL

- ▶ 按下**進給停留**軟鍵
- ▶ 定義停留D-TIME的間隔週期
- ▶ 定義切削F-TIME的間隔週期

重設停留時間

 就在加工斷屑之後重設停留時間。

範例

18 FUNCTION FEED DWELL RESET

使用**功能進給停留重設**來重設重複的停留時間，
定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
FEED

▶ 按下**功能進給**軟鍵
- RESET
FEED
DWELL

▶ 選擇**重設進給停留**軟鍵

 輸入D-TIME 0也可重設停留時間。
控制器在程式結尾上自動重設**功能進給停留**功能。

12.12 停留時間功能停留

程式編輯停留時間

應用

功能停留功能可用來程式編輯一停留時間，單位秒，或定義停留的主軸轉數。

程序

範例

13 FUNCTION DWELL TIME10

範例

23 FUNCTION DWELL REV5.8

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
DWELL

▶ **功能停留**軟鍵
- DWELL
TIME

▶ 按下**停留時間**軟鍵
- DWELL
REVOLUTIONS

▶ 定義週期，以秒為單位

▶ 另外，按下**停留轉數**軟鍵

▶ 定義主軸轉數

12.13 在NC停止時提高刀具：FUNCTION LIFTOFF

使用FUNCTION LIFTOFF 來編寫刀具提高

需求



請參考您的工具機手冊。

此功能必須設置並由您的工具機製造商啟用。

在CfgLiftOff (編號201400)機器參數中，工具機製造商定義使用LIFTOFF指令時，控制器要移動的路徑。您也可使用CfgLiftOff機器參數來取消該功能。

在刀具表的LIFTOFF欄內，設定Y參數給啟用的刀具。

進一步資訊: "將刀具資料輸入表格", 228 頁碼

應用

LIFTOFF功能在以下狀況中生效：

- 若您觸發了一NC停止
- 若由軟體觸發NC停止，例如如果在驅動系統中發生一錯誤
- 電源故障的情況

刀具從輪廓往上縮回2 mm。控制器根據FUNCTION LIFTOFF單節內的輸入，計算抬高方向。

您可用下列方式編寫LIFTOFF功能：

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z**：具有刀具座標系統內已定義的向量之抬高
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB**：具有刀具座標系統內已定義的角度之抬高
- 使用**M148**在刀具軸方向內抬高

進一步資訊: "在NC停止時自動從輪廓縮回刀具：M148", 469 頁碼

編寫具備已定義向量的抬高

範例

18 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5

使用**LIFTOFF TCS X Y Z**將抬高方向定義為刀具座標系統內一向量。控制器根據工具機製造商定義的刀具路徑，計算每一軸內的抬高高度。

定義進行方式如下：

SPEC FCT	▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
程式 功能	▶ 按下 程式 功能 軟鍵
FUNCTION LIFTOFF	▶ 按下 FUNCTION LIFTOFF 軟鍵
LIFTOFF TCS	▶ 按下 LIFTOFF TCS 軟鍵
	▶ 輸入X、Y及Z向量分量

編寫具備已定義角度的刀具抬高

範例

18 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20

使用**LIFTOFF ANGLE TCS SPB**將抬高方向定義為刀具座標系統內一空間角度。

所輸入的SPB角度說明Z與X間之角度。若您輸入0°，則刀具往刀具Z軸方向抬高。

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
LIFTOFF

▶ 按下**FUNCTION LIFTOFF**軟鍵
- LIFTOFF
ANGLE TCS

▶ 按下**LIFTOFF ANGLE TCS**軟鍵

▶ 輸入SPB角度

重設抬高功能

範例

18 FUNCTION LIFTOFF RESET

使用**FUNCTION LIFTOFF RESET**來重設抬高功能，

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
LIFTOFF

▶ 按下**FUNCTION LIFTOFF**軟鍵
- LIFTOFF
RESET

▶ 按下**LIFTOFF RESET**軟鍵



您也可用M149重設抬高。
控制器在程式結尾上自動重設**FUNCTION LIFTOFF**功能。

13

多軸加工

13.1 多軸加工的功能

本章彙總用於多軸加工的控制器功能：

控制器功能	說明	頁碼
平面	定義在傾斜工作平面上的加工	513
M116	旋轉軸的進給速率	540
平面/M128	傾斜刀具加工	538
FUNCTION TCPM	定義當定位旋轉軸時(增強M128)控制器的行為	548
M126	在旋轉軸上，以較短路徑移動	541
M94	降低旋轉軸的顯示值	542
M128	定義當定位旋轉軸時控制器的行為	543
M138	選擇傾斜軸	546
M144	計算工具機座標結構配置	547
LN單節	三維刀具補償	554

13.2 平面功能：傾斜工作平面(軟體選項8)

簡介



請參考您的工具機手冊。

機器製造商必須啟用傾斜工作平面的功能：

您僅可使用機器上具有至少兩個旋轉軸(工作台軸、頭軸或組合軸)的平面功能。例外為平面軸向功能。平面軸向也可用於只有一個編寫旋轉軸的工具機上。

平面功能提供強大的選項，來用多種方法定義傾斜工作平面。

平面功能的參數定義分為兩個部分：

- 平面的幾何定義，其不同於每個可用之平面功能。
- 平面功能的定位行為，其係獨立於平面定義，且對於所有的平面功能皆相同，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

注意事項

碰撞的危險！

循環程式**8 MIRROR IMAGE**在結合傾斜工作面功能之後具有不同效果。該效果主要取決於編寫順序、鏡射軸以及使用的傾斜功能。在傾斜操作以及後續加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 使用圖形模擬檢查順序與位置
- ▶ 小心測試程式執行,單節執行操作模式內的NC程式或程式區段範例

1 循環程式**8 MIRROR IMAGE**在不具有旋轉軸的傾斜功能之前編寫：

- 所使用平面功能的傾斜(平面軸向除外)已鏡射
- 鏡射在用平面軸向或循環程式**19**之後生效

2 循環程式**8 MIRROR IMAGE**在具有旋轉軸的傾斜功能之前編寫：

- 因為只有鏡射旋轉軸的動作，所以鏡射的旋轉軸在使用平面功能內指定的傾斜上不生效



操作與編寫注意事項：

- 使用一啟動的傾斜工作平面不可能有實際位置補捉功能。
- 如果您在當啟動**M120**時使用平面功能，控制器自動地取消半徑補償，其亦會取消**M120**功能。
- 總是使用平面重設來取消平面功能。在所有平面參數中(例如所有三個空間角度)輸入0只會重設角度，而非該功能。
- 若限制使用**M138**功能的傾斜軸數量，則工具機可提供有限的傾斜可能性。工具機製造商將決定控制器是否將取消選取的軸角度列入考慮，或將角度設定為0。
- 控制器只支援用主軸Z傾斜工作平面。

概述

大部分平面功能(平面軸向除外)都可用來說明無關於工具機上可用旋轉軸的想要工作平面。以下為可使用的可能性：

軟鍵	功能	需要的參數	頁碼
	空間	三個空間角度：SPA、SPB和SPC	517
	投影的	兩個投射角度：PROPR及PROMIN，以及一旋轉角度ROT	519
	EULER	三個歐拉角度：進動(EULPR)、章動(EULNU)及旋轉(EULROT)。	521
	向量	用於定義平面的法線向量及用於定義傾斜X軸的方向之基底向量	523
	數量	在要傾斜的平面上任何三個點的座標	525
	相對	單一，增量式有效的空間角度	527
	軸向	最多到三個絕對或增量式軸向角度A、B、C	528
	重設	重置平面功能	516

執行動畫

若要熟悉每一平面功能的許多定義可能性，可透過軟鍵開始動畫程序。若要開始，首先進入動畫模式，然後選擇所要的平面功能。在動畫播放時，控制器會讓所選平面功能的軟鍵亮藍燈。

軟鍵	功能
	開啟動畫模式
	選擇所想要的動畫(亮藍燈)


定義平面功能

SPEC
FCT

- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列

傾斜
加工
平面

- ▶ 按下**傾斜 加工 平面**軟鍵
- ▶ 控制器在軟鍵列中顯示可用的**平面功能**。
- ▶ 選擇**平面功能**

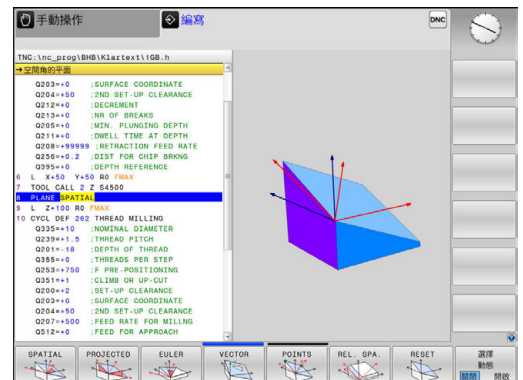

選擇功能

- ▶ 按一下連結至所要功能的軟鍵
- ▶ 控制器繼續對話，並提示要求所需要的參數。

當啟動模擬時選擇功能

- ▶ 按一下連結至所要功能的軟鍵
- ▶ 控制器顯示動畫。
- ▶ 若要套用目前啟動的功能，請再次請按下功能的軟鍵或按下**ENT**鍵

位置顯示

只要**平面軸向**以外的**平面功能**啟動，控制器即在額外的狀態顯示中顯示出所計算的空間角度。

在控制器顯示的剩餘距離畫面(**ACTDST**和**REFDST**)內，於旋轉軸內傾斜(**移動**或**旋轉**模式)期間，到旋轉軸所計算最後位置的剩餘距離。



重設平面功能

範例

```
25 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000
```

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 傾斜
加工
平面

▶ 按下**傾斜 加工 平面**軟鍵
▶ 控制器在軟鍵列中顯示可用的**平面**功能。
- RESET

▶ 選擇重設功能
- MOVE

▶ 指定控制器是必須自動地移動傾斜軸到原點位置
(**移動或轉向**)或不要(**暫停**)
進一步資訊: "自動定位： MOVE/TURN/STAY (必須進行輸入)", 530 頁碼
- END

▶ 按下**END**鍵。

平面重設功能重設啟動的傾斜與角度(**平面**功能或循環程式**19**) (角度 = 0，且功能並不作用)。其不需要定義超過一次。

在**3D ROT**功能表內停止在**手動操作**操作模式內傾斜。

進一步資訊: "啟動手動傾斜："， 656 頁碼

使用空間角度定義工作平面：平面空間

應用

空間角度透過最多到三次環繞非傾斜工件座標系統的旋轉(傾斜順序A-B-C)來定義工作平面。

大多數使用者假定以相反順序連續旋轉三次(傾斜順序C-B-A)。


兩種觀點的結果是一致的，如下面的比較所示。

範例


PLANE SPATIAL SPA+45 SPB+0 SPC+90 ...

A-B-C


原點位置A0° B0° C0°

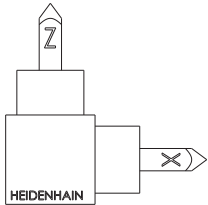


A+45°

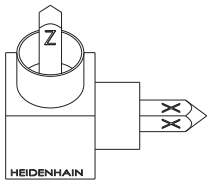

B+0°

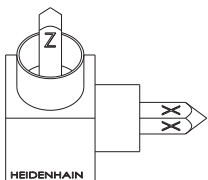


C+90°

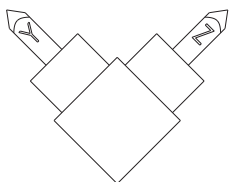


C-B-A


原點位置A0° B0° C0°

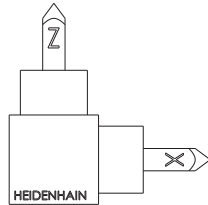



C+90°

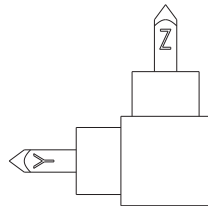

B+0°

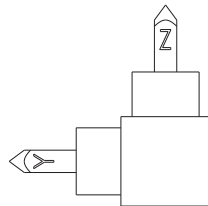

A+45°

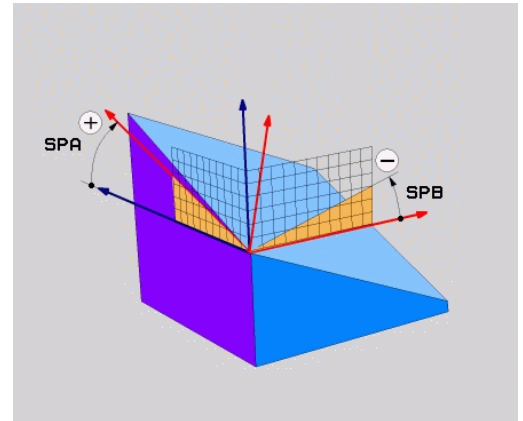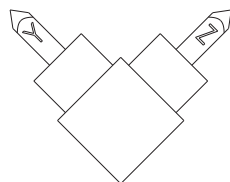

傾斜順序比較：

■ 傾斜順序A-B-C：

- 1 以工件座標系統的非傾斜X軸為準傾斜
- 2 以工件座標系統的非傾斜Y軸為準傾斜
- 3 以工件座標系統的非傾斜Z軸為準傾斜

■ 傾斜順序C-B-A：

- 1 以工件座標系統的非傾斜Z軸為準傾斜
- 2 以傾斜的Y軸為準傾斜
- 3 以傾斜的X軸為準傾斜

i

編寫注意事項：

- 您必須先定義全部三個空間角度SPA、SPB及SPC，即使其中一或多個具有0值。
- 根據工具機，循環程式19需要輸入空間角度或軸角度。若組態(機器參數設定)容許輸入空間角度，則角度定義與循環程式19內以及PLANE SPATIAL功能內的定義一樣。
- 您可選擇所要的定位行為。進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼


輸入參數

範例

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45




- ▶ 空間角度A？：繞著(非傾斜) X軸的旋轉角度SPA。輸入範圍從-359.9999至+359.9999
- ▶ 空間角度B？：繞著(非傾斜) Y軸的旋轉角度SPB。輸入範圍從-359.9999至+359.9999
- ▶ 空間角度C？：繞著(非傾斜) Z軸的旋轉角度SPC。輸入範圍從-359.9999至+359.9999
- ▶ 繼續定位特性，請參閱進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

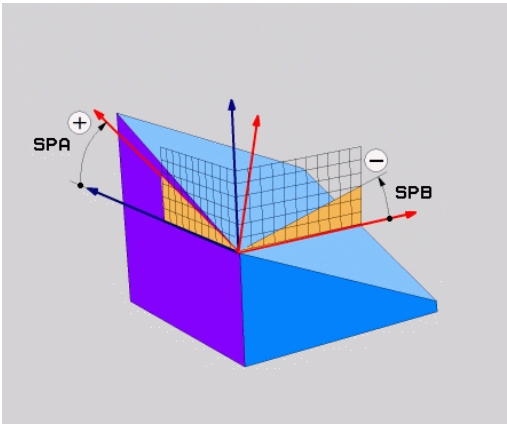

使用的縮寫

縮寫	意義
SPATIAL	空間內
SPA	空間A：繞著(非傾斜) X軸旋轉
SPB	空間B：繞著(非傾斜) Y軸旋轉
SPC	空間C：繞著(非傾斜) Z軸旋轉

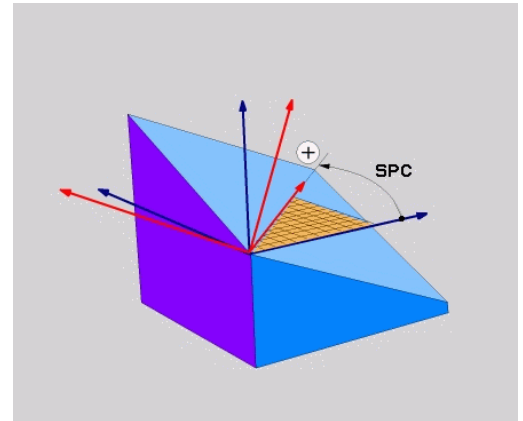

使用投影角度定義工作平面：投影平面


應用

利用指定兩個角度，這可利用將第一座標平面(刀具軸Z上Z/X)及第二座標平面(刀具軸Z上Y/Z)投射到要定義的加工平面來溝通，投影角度定義一工作平面。



編寫注意事項：



- 投影角度對應至矩形座標系統平面上的角度投影。只有工件為矩形，工件外側面上的角度才與投影角度一致。如此，使用並非矩形的工作時，來自工程圖的角度規格通常與實際投影角度不同。
- 您可選擇所要的定位行為。 **進一步資訊：**"指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

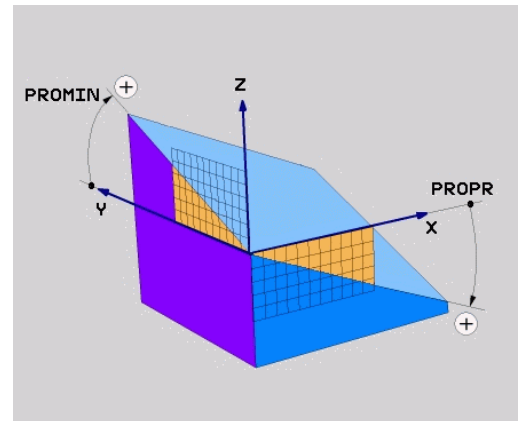

輸入參數



- ▶ **第一座標平面上的投影角度？**：傾斜加工平面對未傾斜座標系統上第一座標平面的投影角度(刀具軸Z的Z/X)。輸入範圍：從-89.9999°至+89.9999°。0°軸為啟動的工作平面之主要軸向(刀具軸Z的X，正方向)
- ▶ **第二座標平面上的投影角度？**：未傾斜座標系統的第二座標平面上之投影角度(刀具軸Z的Y/Z)。輸入範圍：從-89.9999°至+89.9999°。0°軸為啟動的加工平面之次要軸(刀具軸向Z的Y)
- ▶ **傾斜平面的ROT角度？**：環繞傾斜的刀具軸之傾斜座標系統之旋轉(對應於使用循環程式10旋轉之旋轉)。旋轉角度係用於簡單地指定工作平面之主要軸向的方向(X用於刀具軸Z，Z用於刀具軸Y)。輸入範圍：-360°至+360°
- ▶ 繼續定位特性，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為",
530 頁碼

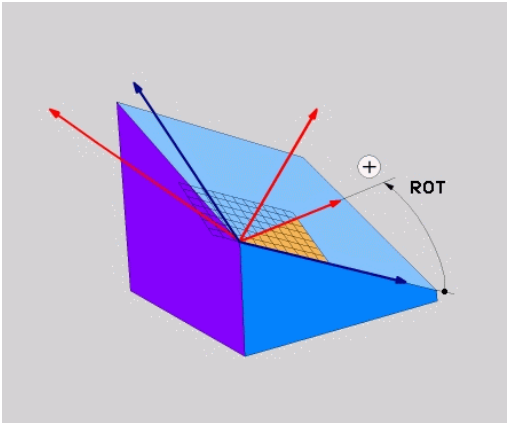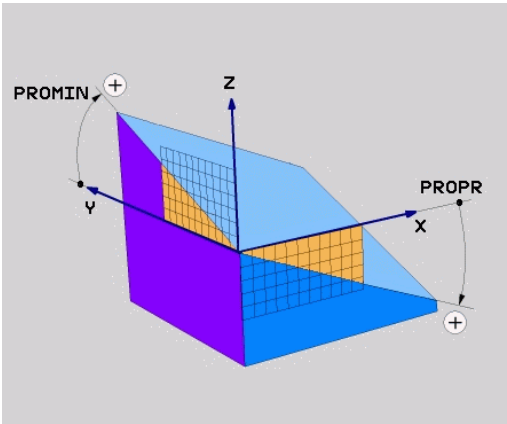

範例

```
5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 .....
```

使用的縮寫：

PROJECTED	投影
PROPR	主要平面
PROMIN	次要平面
ROT	旋轉

使用歐拉角度定義工作平面：平面歐拉


應用

歐拉角度透過最多到三個環繞個別傾斜的座標系統的旋轉定義一加工平面。瑞士數學家Leonhard Euler拉定義了這些角度。



您可選擇所要的定位行為。


進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

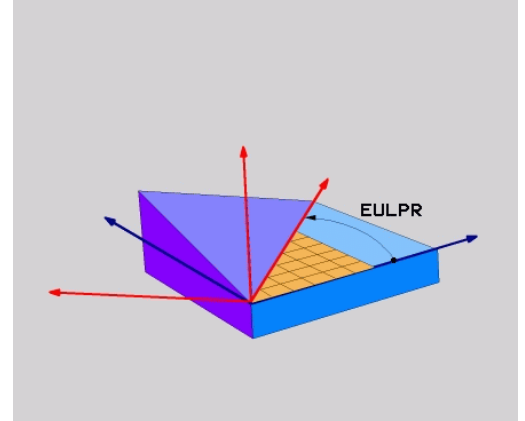

輸入參數



- ▶ **旋轉角度主要座標平面？**：環繞Z軸的旋轉角度**EULPR**，請注意：
 - 輸入範圍：-180.0000° 至 180.0000°
 - 0°軸為X軸
- ▶ **傾斜角度刀具軸向？**：環繞已經由進動角度所位移的X軸之座標系統傾斜角度**EULNUT**。請注意：
 - 輸入範圍：0°至180.0000°
 - 0°軸為Z軸
- ▶ **傾斜平面的ROT角度？**：環繞傾斜的Z軸之傾斜座標系統之旋轉 **EULROT** (對應於使用循環程式10旋轉之旋轉)。使用旋轉角度來簡單地在傾斜加工平面上定義X軸之方向。請注意：
 - 輸入範圍：0°至360.0000°
 - 0°軸為X軸
- ▶ 繼續定位特性，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼


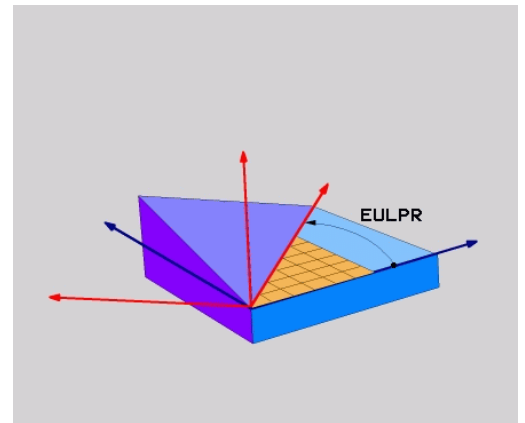


範例

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

使用的縮寫

縮寫	意義
EULER	定義這些角度的瑞士數學家
EULPR	Pr 進動角度：描述環繞Z軸之座標系統的旋轉之角度
EULNU	Nu 章動角度：環繞已經由進動角度所偏移的X軸之座標系統的旋轉之角度
EULROT	Rot 旋轉角度：描述環繞傾斜的Z軸之傾斜加工平面的旋轉之角度

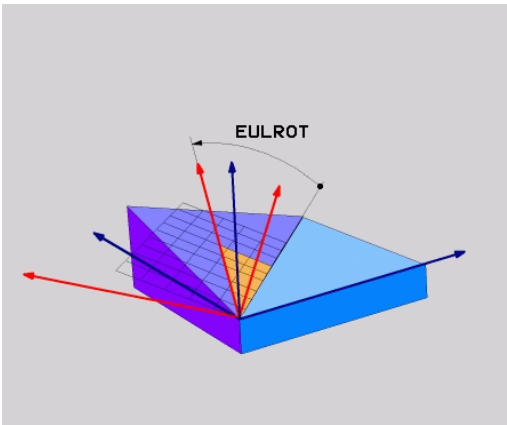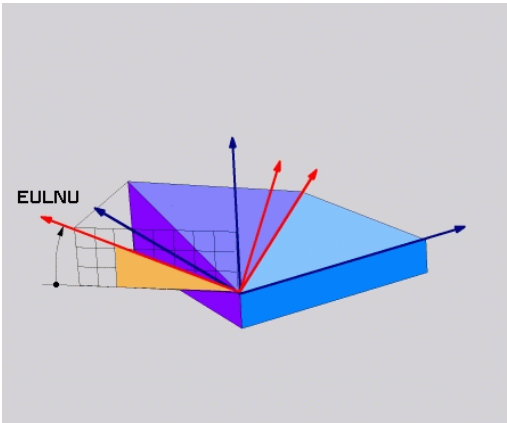


使用兩向量定義加工平面：平面向量

應用

如果您的CAD系統可以計算出傾斜加工平面的基底向量及法線向量，您可使用透過兩個向量的工作平面定義。其不需要一正規化的輸入。控制器內部計算出法線方向，所以您可以輸入在-9.999999及+9.999999之間的數值。

定義加工平面所需要的基本向量係由成份BX、BY和BZ所定義。法線向量係由分量NX、NY及NZ所定義。

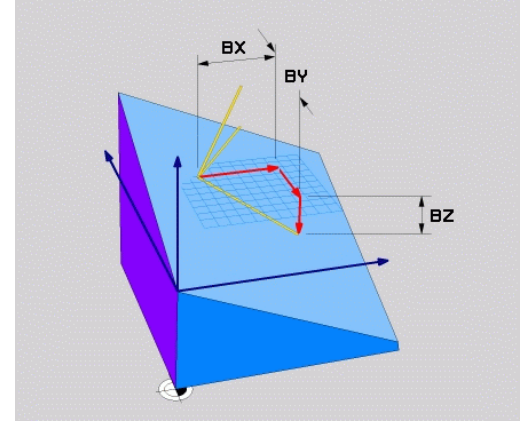

編寫注意事項：

- 控制器由您所輸入的數值計算標準化的向量。
- 法線向量定義工作平面的斜率與方位。基本向量定義該已定義工作平面內主要軸X的方位。為了確定工作平面的定義是明確的，必須編寫彼此垂直的向量。工具機製造商定義控制器如何對待未垂直的向量。
- 編寫的法線向量不得太短，例如所有方向分量都具有0或0.0000001的長度。在此狀況下，控制器無法決定斜率。放棄加工並顯示錯誤訊息。此行為與機器參數的組態無關。
- 您可選擇所要的定位行為。 **進一步資訊：**"指定平面功能的定位行為", 530 頁碼



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商設定具有未垂直向量的控制器之行為。

除了產生預設錯誤訊息，控制器可修正(或取代)不垂直的基本向量。此修正(或取代)不影響法線向量。

若基本向量不垂直時控制器的預設修正行為：

- 基本向量沿著法線向量投影到工作平面上(由法線向量所定義)。

若基本向量不垂直並且太短、與該法線向量平行或不平行時控制器的修正行為：

- 若法線向量無X分量，則基本向量對應至原始X軸
- 若法線向量無Y分量，則基本向量對應至原始Y軸

輸入參數






- ▶ **基本向量的 X 分量？**：基本向量B的X分量**BX**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **基本向量的 Y 分量？**：基本向量B的Y分量**BY**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **基本向量的 Z 分量？**：基本向量B的Z分量**BZ**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **垂直向量的 X 分量？**：法線向量N的X分量**NX**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **垂直向量的 Y 分量？**：法線向量N的Y分量**NY**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **垂直向量的 Z 分量？**：法線向量N的Z分量**NZ**；輸入範圍：從-9.9999999至+9.9999999
- ▶ 繼續定位特性，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為",
530 頁碼

範例

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```

使用的縮寫

縮寫	意義
向量	向量
BX, BY, BZ	基本(Base)向量：X、Y和Z分量
NX, NY, NZ	法線(Normal)向量：X、Y和Z分量

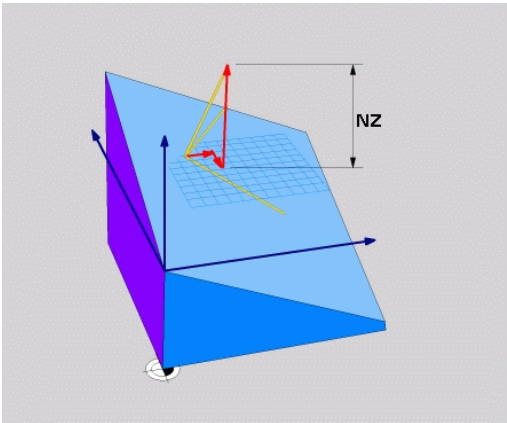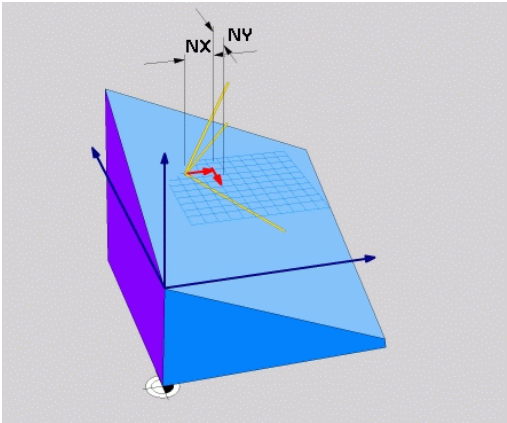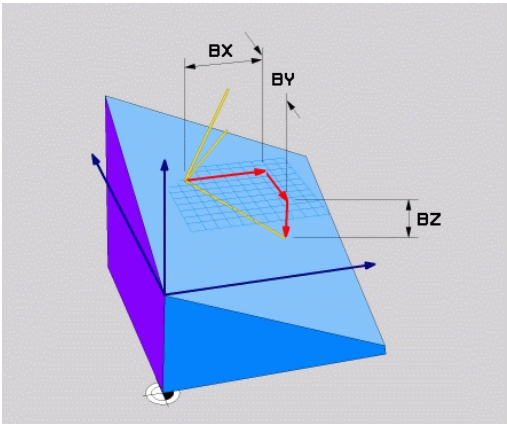

經由三個點定義工作平面：點平面


應用

一工作平面可單獨地由輸入到此平面上任何三個點P1至P3所定義。此可能性係在點平面功能中實現。



編寫注意事項：

- 三個點定義了平面的斜率與方位。透過**PLANE POINTS**並不會改變啟動的工件原點之位置。
- 點1到點2決定了傾斜的主要軸向X之方位(用於刀具軸Z)。
- 點3定義已傾斜工作平面的斜率。在定義的工作平面內，Y軸自動定向垂直於主要軸X。如此，第三點的位置決定刀具軸的方位以及後續工作平面的方位。若要讓正刀具軸指向遠離工件，則點3必須位於點1與點2之間連接線之上(右手準則)。
- 您可選擇所要的定位行為。 **進一步資訊：**"指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

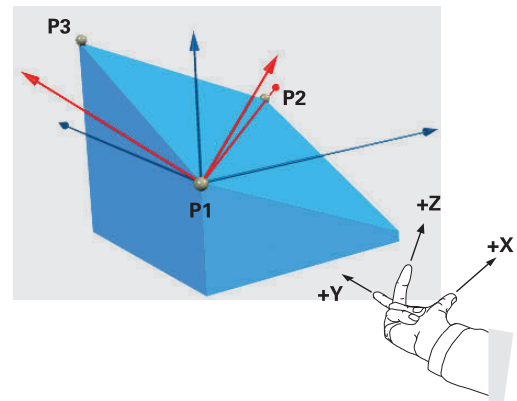

輸入參數






- ▶ 第一平面點的X座標？：第一平面點的X座標P1X
- ▶ 第一平面點的Y座標？：第一平面點的Y座標P1Y
- ▶ 第一平面點的Z座標？：第一平面點的Z座標P1Z
- ▶ 第二平面點的X座標？：第二平面點的X座標P2X
- ▶ 第二平面點的Y座標？：第二平面點的Y座標P2Y
- ▶ 第二平面點的Z座標？：第二平面點的Z座標P2Z
- ▶ 第三平面點的X座標？：第三平面點的X座標P3X
- ▶ 第三平面點的Y座標？：第三平面點的Y座標P3Y
- ▶ 第三平面點的Z座標？：第三平面點的Z座標P3Z
- ▶ 繼續定位特性，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為",
530 頁碼

範例

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z  
+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

使用的縮寫

縮寫	意義
數量	工作點

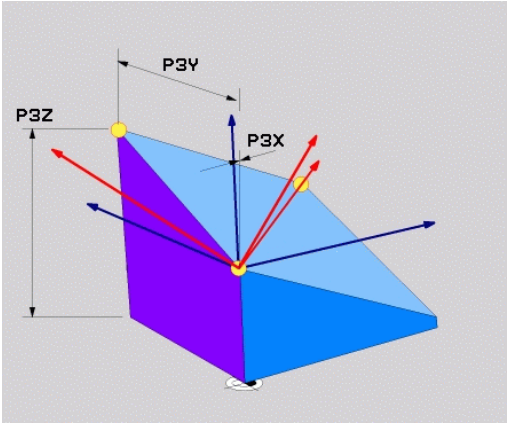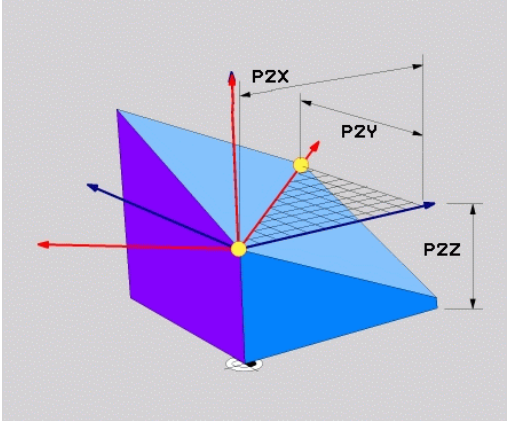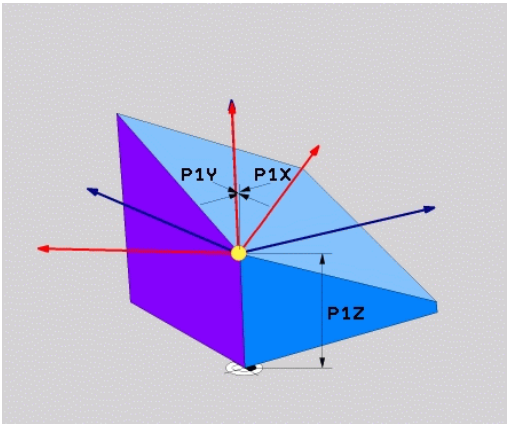

透過單一增量空間角度定義工作平面：平面相對

應用

當一已經啟動之傾斜工作平面要由另一旋轉所傾斜時，請使用相對空間角度。範例：加工在一傾斜平面上的45°導角。



編寫注意事項：

- 所定義的角度總是關於啟動的工作平面而生效，無關於您之前使用的傾斜功能。
- 您可程式編輯在一列上任何數目的**平面相對**功能。
- 如果您想要工作平面回到**平面相對**功能之前啟動的方位，請再次定義相同的**平面相對**功能，但是輸入具有相反代數符號之值。
- 若使用**平面相對**而無先前傾斜，則**平面相對**將直接在工件座標系統內生效。在此情況下，利用在**平面相對**功能內輸入已定義的空間角度，就可傾斜原始工作平面。
- 您可選擇所要的定位行為。 **進一步資訊:** "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

輸入參數





- ▶ **增量式角度？**：啟動加工面要旋轉的空間角度。使用軟鍵來選擇旋轉時所要環繞的軸向。輸入範圍：-359.9999°至+359.9999°
- ▶ 繼續定位特性，請參閱 **進一步資訊:** "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

範例

5 PLANE RELATIV SPB-45

使用的縮寫

縮寫	意義
相對	相對於

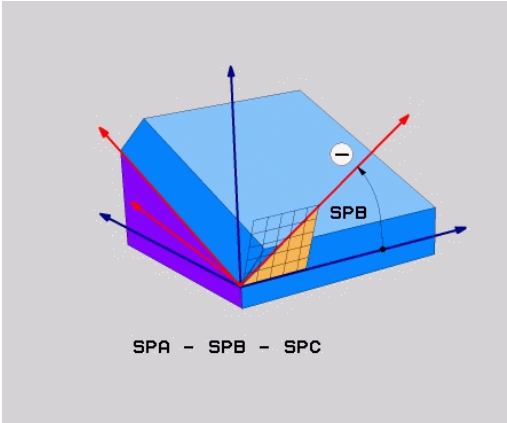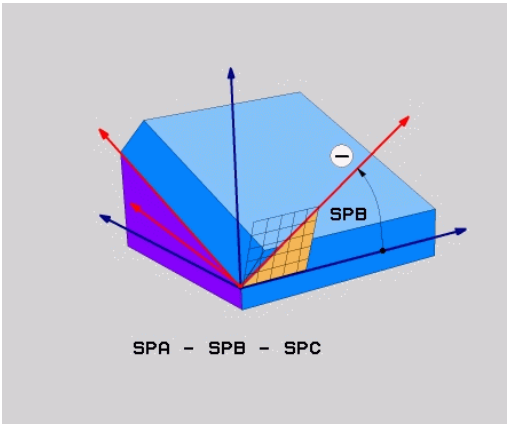

透過軸角度傾斜工作平面：平面軸向

應用

平面軸向功能同時定義了工作平面的斜率與方位以及旋轉軸之標稱座標。



平面軸向也可用於只有一個旋轉軸的工具機上。
標稱座標的輸入(軸角度輸入)具有優點，其中根據已定義的軸位置，提供明確定義的已定義傾斜情況。已輸入不具有額外定義的空間角度通常在數學上是不明確的。在不使用CAM系統之下，輸入軸角度，在大多數情況下，只有若旋轉軸垂直定位時才有道理。




請參考您的工具機手冊。
若您的工具機允許空間角度定義，則在**平面軸向**之後可用**平面相對**繼續編寫。



編寫注意事項：


- 軸角度必須對應至工具機上存在的軸。若嘗試編寫工具機上不存在的旋轉軸之軸角度，則控制器將產生錯誤訊息。
- 使用**PLANE RESET**來重設**PLANE AXIAL**功能，輸入0只會重設軸角度，並不會關閉傾斜功能。
- **平面軸向**功能的軸角度會強制生效。若編寫一增量軸角度，則控制器將此值新增至目前生效的軸角度。若在兩連續**平面軸向**功能內編寫兩不同旋轉軸，則從兩已定義軸角度獲取新工作平面。
- **SEQ**、**TABLE ROT**以及**COORD ROT**功能與**平面軸向**結合無效。
- **平面軸向**功能並不將基本旋轉列入考慮。

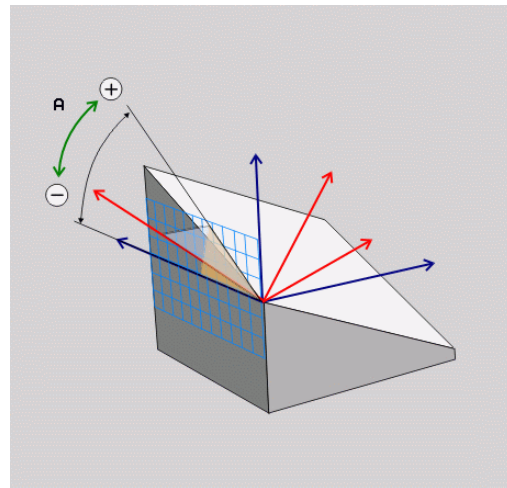


輸入參數

範例

 5 PLANE AXIAL B-45



- ▶ **軸角度 A ?**：A軸要傾斜的軸角度。如果是增量式輸入，即為A軸從目前位置要傾斜的角度。輸入範圍：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ **軸角度 B ?**：B軸要傾斜的軸角度。如果是增量式輸入，即為B軸從目前位置要傾斜的角度。輸入範圍：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ **軸角度 C ?**：C軸要傾斜的軸角度。如果是增量式輸入，即為C軸從目前位置要傾斜的角度。輸入範圍：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ 繼續定位特性，請參閱
進一步資訊: "指定平面功能的定位行為", 530 頁碼

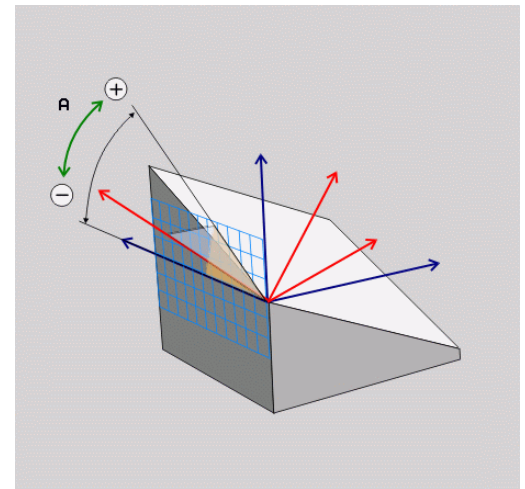

使用的縮寫

縮寫	意義
AXIAL	在軸方向內

指定平面功能的定位行為

概述

無關於您用來定義傾斜加工平面的是那一個平面功能，以下的功能皆可用於定位行為：

- 自動定位
- 選擇其它傾斜可能性(不含PLANE AXIAL)
- 選擇轉換類型(不含PLANE AXIA)

注意事項

碰撞的危險！

循環程式**8 MIRROR IMAGE**在結合**傾斜工作平面**功能之後具有不同效果。該效果主要取決於編寫順序、鏡射軸以及使用的傾斜功能。在傾斜操作以及後續加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 使用圖形模擬檢查順序與位置
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式或程式區段範例

1 循環程式**8 MIRROR IMAGE**在不具有旋轉軸的傾斜功能之前編寫：

- 所使用**平面**功能的傾斜(平面軸向除外)已鏡射
- 鏡射在用**平面軸向**或循環程式**19**之後生效

2 循環程式**8 MIRROR IMAGE**在具有旋轉軸的傾斜功能之前編寫：

- 因為只有鏡射旋轉軸的動作，所以鏡射的旋轉軸在使用**平面**功能內指定的傾斜上不生效

自動定位：MOVE/TURN/STAY (必須進行輸入)

在您已經輸入平面定義的所有參數之後，您必須指定旋轉軸將如何定位到所計算的軸向數值：


MOVE	▶ 平面功能會自動定位旋轉軸到所計算的位置值。刀具相對於工件的位置仍維持相同。 ▶ 控制器會進行在線性軸向上的補償動作。
TURN	▶ 平面功能會自動定位旋轉軸到所計算的位置值，但僅會定位旋轉軸。 ▶ 控制器並不會進行線性軸向內的補償動作。
STAY	▶ 您將會在稍後的一獨立的定位單節中定位旋轉軸

如果您已經選擇了**移動**選項(平面功能要自動定位軸向)，則以下兩個參數：**刀尖距離 - 旋轉中心**及**進給速率？F**=仍舊要定義。




如果您已經選擇了**轉動**選項(平面功能要自動定位軸向)，則以下參數：**進給率？F**=仍舊要定義。

要另外直接由輸入數值定義進給速率**F**，您亦可使用**FMAX** (快速行進)或是**FAUTO** (來自**TOOL CALL**單節的進給速率)來定位該等軸。

 如果使用**平面**連同**暫停**，您在**平面** 功能之後必須定位旋轉軸在一獨立的單節中。

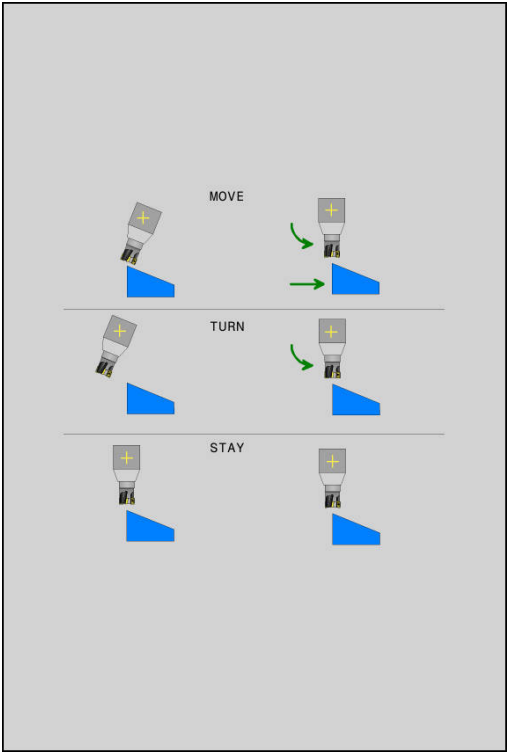

- ▶ **刀尖距離 - 旋轉中心 (增量式)：** **DIST** 參數會相對於刀尖的目前位置來偏移動作的旋轉中心。
 - 如果刀具在定位之前已經與工件相距一給定的距離，則刀具在定位之後仍是在相同的位置處(參見右中圖，**1** = DIST)
 - 如果刀具在定位之前並未與工件相距一給定的距離，則刀具在定位之後即偏離了原先位置(參見右下圖，**1** = DIST)
- ▶ 控制器會相對於刀尖來傾斜刀具(或工作台)。
- ▶ **進給率？F=：** 刀具被定位時需要的輪廓加工速率
- ▶ **刀具軸向內的退刀長度？：** 退刀路徑**MB**會在傾斜之前，從控制器接近的主動刀具軸方向內的目前刀具位置有效遞增，**MB MAX**定位就在軟體極限開關之前的刀具。

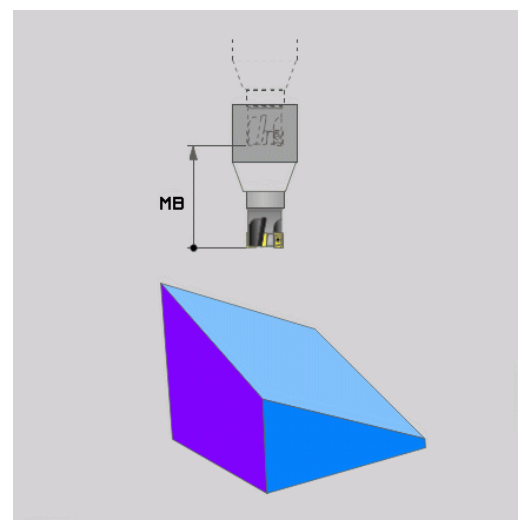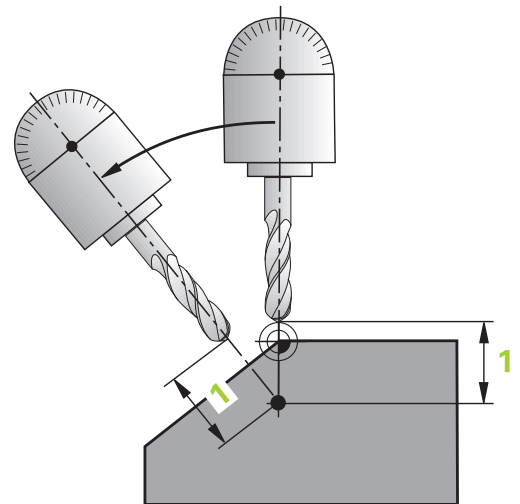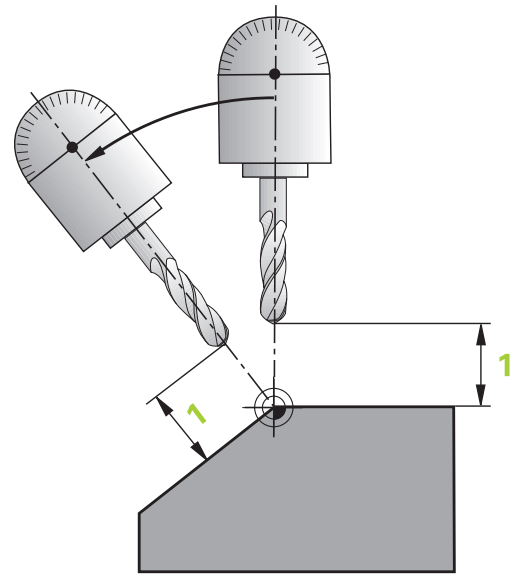

在一獨立的單節中定位旋轉軸

如果您想要在一獨立的定位單節中定位旋轉軸，請依下述進行 (選擇了暫停 選項)：

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。在傾斜刀具至位置之前不正確或無預先定位會導致傾斜動作期間有碰撞的危險！

- ▶ 在傾斜動作之前，請編寫一個安全的刀具位置。
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式或程式區段

- ▶ 選擇任何的平面功能，並使用**STAY** 選項來定義自動傾斜至位置。在程式執行期間，控制器計算在機器上存在的旋轉軸之位置值，並將它們儲存在系統參數Q120 (A軸)、Q121 (B軸)和Q122 (C軸)中
- ▶ 使用控制器所計算的角度值來定義定位單節。

範例：傾斜具有旋轉工作台C及傾斜工作台A的機器到B+45°之空間角度

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	定位在淨空高度
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	定義並啟動平面功能
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	使用控制器所計算的數值來定位旋轉軸。
...	定義在傾斜工作平面上的加工

選擇其它傾斜可能性：SEQ +/- (選擇性輸入)

您對於工作平面所定義的方位會由控制器用來計算工具機上所存在的旋轉軸之適當位置。一般而言，皆有兩種可能的解決方案。

使用SEQ開關來指定控制器應該使用的可能方案：

- **SEQ+** 定位了主控軸向，使得其假設為一正角度。主控軸向為來自刀具的第一旋轉軸，或是來自工作台的最後旋轉軸(根據機器組態)
- **SEQ-** 定位了主控軸向，使得其假設為一負角度。


如果您使用SEQ所選擇的方案並未位在機器的行進範圍內，控制器即會顯示出**輸入角度不被允許**的錯誤訊息。



當使用功能時，開關並無作用。

如果您並未定義SEQ，則控制器會依下述決定解決方案：

- 1 控制器首先檢查是否兩種可能方案皆位在旋轉軸的行進範圍內。
- 2 如果兩者皆是的話，控制器根據旋轉軸的目前位置選擇最短的可能方案。
- 3 如果僅有一個方案位在行進範圍內，控制器即選擇此方案
- 4 如果沒有方案位在行進範圍內，控制器即顯示出**輸入角度不被允許**的錯誤訊息。

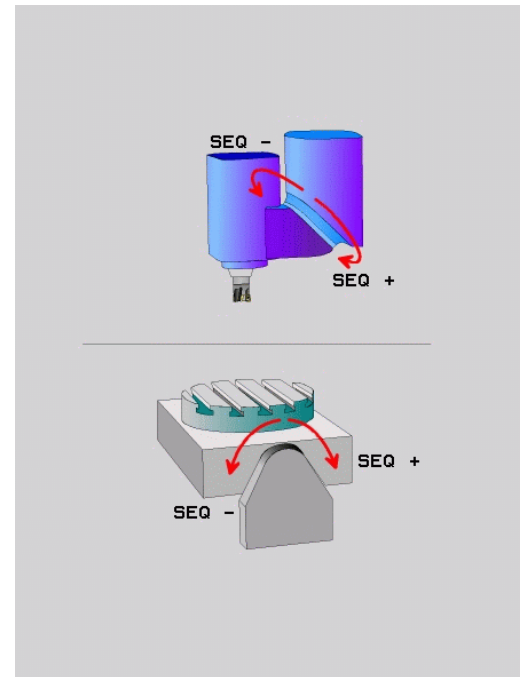

具有一旋轉工作台C及一傾斜工作台A的機器範例。編寫功能：
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

極限開關	開始位置	SEQ	所得到的軸向位置
無	A+0, C+0	無程式	A+45, C+90
無	A+0, C+0	+	A+45, C+90
無	A+0, C+0	-	A-45, C-90
無	A+0 · C-105	無程式	A-45, C-90
無	A+0 · C-105	+	A+45, C+90
無	A+0 · C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	無程式	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	錯誤訊息
無	A+0, C-135	+	A+45, C+90

選擇轉換的種類(可選擇性輸入)

轉換類型COORD ROT和TABLE ROT透過俗稱的自由旋轉軸之軸位置，影響工作平面座標系統的方位。

任何旋轉軸都變成具有以下現象的自由旋轉軸：


- 因為旋轉軸與刀具軸在傾斜情況下平行，因此旋轉軸對刀具的傾斜角度無影響
- 旋轉軸為從工件開始的座標結構配置鍊當中的第一旋轉軸

因此轉換類型COORD ROT和TABLE ROT的效果取決於程式編輯的空間角度以及工具機座標結構配置。



編寫注意事項：

- 若在傾斜情況下並未建立自由旋轉軸，則COORD ROT和TABLE ROT轉換類型無效
- 使用平面軸向功能時，COORD ROT和TABLE ROT轉換類型無效

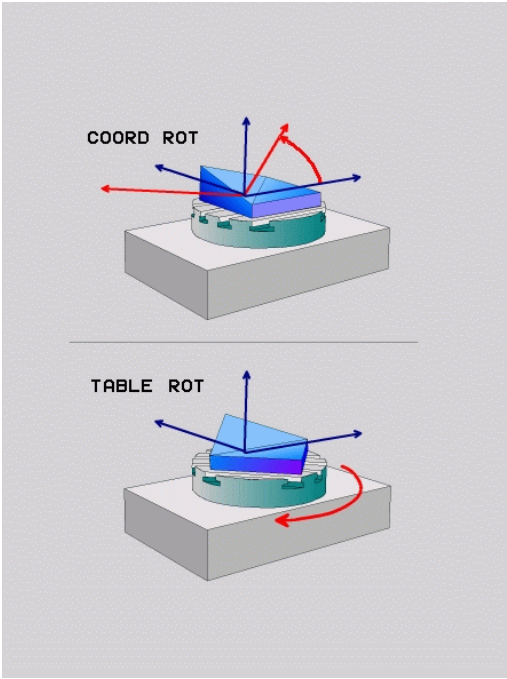

使用自由旋轉軸的效果



程式編輯註記

- 對於使用**COORD ROT**和**TABLE ROT**轉換類型的定位行為，自由旋轉軸是在工作台或頭軸內都無關緊要
- 自由旋轉軸的結果軸位置取決於主動基本旋轉以及其他因素
- 工作平面座標系統的方位也取決於程式編輯的旋轉，例如使用循環程式**10ROTATION**

軟鍵	作用
	COORD ROT： > 控制器將自由旋轉軸定位至0 > 控制器根據程式編輯的空間角度對齊工作平面座標系統
	TABLE ROT含： ■ SPA和SPB等於0 ■ SPC等於或不等於0 > 控制器根據程式編輯的空間角度對齊自由旋轉軸 > 控制器根據基本座標系統對齊工作平面座標系統 TABLE ROT含： ■ 至少SPA或SPB不等於0 ■ SPC等於或不等於0 > 控制器不會定位自由旋轉軸。維持傾斜工作平面之前的位置 > 因為工件並未定位，因此控制器根據程式編輯的空間角度對齊工作平面座標系統






若未指定轉換類型，則控制器使用**COORD ROT**轉換類型用於**平面**功能

範例

以下範例顯示**TABLE ROT**轉換類型結合自由旋轉軸的效果。

...	
6 L B+45 R0 FMAX	預先定位旋轉軸
7 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT	傾斜工作平面
...	

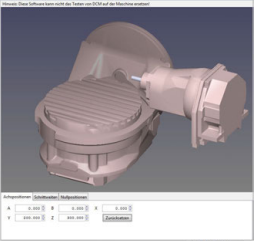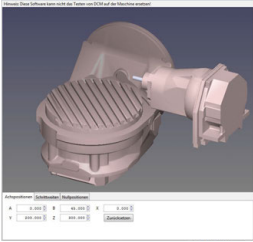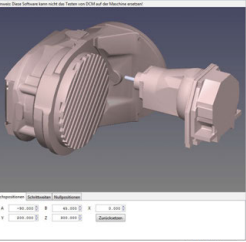原點	A = 0 · B = 45	A = -90 · B = 45
		

- > 控制器將B軸定位至軸角度B+45
- > 在使用SPA-90程式編輯傾斜情況下，B軸變成自由旋轉軸
- > 控制器不會定位自由旋轉軸。維持傾斜工作平面之前B軸的位置
- > 因為工件並未定位，因此控制器根據程式編輯的空間角度SPB+20，對齊工作平面座標系統

傾斜工作平面不含旋轉軸



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。
工具機製造商必須將精準角度列入考量，例如座標結構配置說明內一固定旋座頭的角度。

也可將編寫的工作平面定向垂直於不含所定義旋轉軸的刀具，例如當調整一固定旋座頭的工作平面時。

使用**平面空間**功能以及**暫停**定位行為，將工作平面旋轉至工作機製造商所指定的角度。

含永久刀具方向Y的固定旋座頭範例：

範例

TOOL CALL 5 Z S4500

PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY



傾斜角度必須精準調整為刀具角度，否則控制器將產生錯誤訊息。

13.3 傾斜加工平面內的傾斜刀具加工(選項9)

功能


結合了**M128**及新的**平面**功能，現在亦有可能在一傾斜的加工平面上進行**傾斜刀具加工**。此定義可有兩種可能性：

- 透過一旋轉軸的增量行進做傾斜刀具加工
- 透過法線向量進行傾斜刀具加工



在一傾斜的加工平面上的傾斜刀具加工僅可使用球刀來進行。若正在使用45°的旋轉頭及傾斜工作台，您亦可定義傾斜角度為一空間角度。為此使用**FUNCTION TCPM**。

進一步資訊: "功能TCPM (選項 9)", 548 頁碼

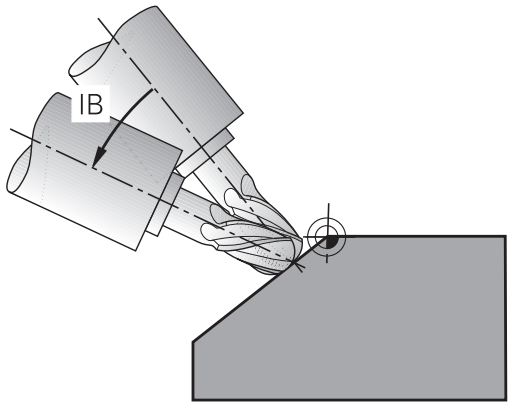

透過一旋轉軸的增量式行進做傾斜刀具加工

- ▶ 退回刀具
- ▶ 定義任何的平面功能，並考慮定位行為
- ▶ 啟動**M128**
- ▶ 透過直線單節，增量地在適當的軸向上行進到所想要的傾斜角度

範例

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	定位在淨空高度
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000	定義並啟動平面功能
14 M128	啟動M128
15 L IB-17 F1000	設定傾斜角度
...	定義在傾斜工作平面上的加工

透過法線向量進行傾斜刀具加工



在LN單節中僅可定義一個方向向量。此向量定義了傾斜角度(法線向量NX、NY、NZ或刀具方向向量TX、TY、TZ)。

- ▶ 退回刀具
- ▶ 定義任何的平面功能，並考慮定位行為
- ▶ 啟動M128
- ▶ 執行具有LN單節的程式，其中刀具方向由一向量所定義

範例

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	定位在淨空高度
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000	定義並啟動平面功能
14 M128	啟動M128
15 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.3 NY+0 NZ+0.9539 F1000 M3	使用法線向量設定傾斜角度
...	定義在傾斜工作平面上的加工

13.4 用於旋轉軸的雜項功能

在旋轉軸A、B與C上以mm/min為單位的進給速率：
M116 (選項8)

標準行為

控制器將旋轉軸的程式編輯進給速率以每分鐘幾度的方式來解譯(在mm程式內也適用於inch程式)，因此進給速率取決於從刀具中心到旋轉軸中心的距離。

這個距離越大，輪廓加工的進給速率越大。

具有 **M116** 時，旋轉軸的進給速率是以 mm/min 為單位，



請參考您的工具機手冊。

機械幾何結構必須由工具機製造商在座標結構配置說明當中指定。



編寫注意事項：

- **M116**功能可使用工作台軸與頭軸。
- 若已啟動**傾斜工作面**功能時，則**M116**功能也生效。
- **M128**或**TCPM**功能不可能與**M116**結合。若要啟動**M116**用於一軸，同時**M128**或**TCPM**功能已啟動，則必須間接使用**M138**關閉此軸的補償動作。這會因為使用**M138**而間接完成，指定給**M128**或**TCPM**功能的軸因而生效。如此，**M116**自動影響未用**M138**選擇的每一軸。
進一步資訊: "選擇傾斜軸：M138", 546 頁碼
- 不使用**M128**或**TCPM**功能時，**M116**可同時在兩旋轉軸上生效。

控制器將旋轉軸內程式編輯的進給速率以每分鐘幾公釐的方式(或1/10英吋/分鐘)來解譯，在此案例中，控制器計算每個單節開始上單節的進給。即使刀具朝向旋轉軸中心移動，在執行單節時也不會改變旋轉軸的進給率。

作用

M116在工作平面上有效。用**M117**重設**M116**。**M116**在程式結尾上自動取消。

M116在單節的開始時生效。

旋轉軸的最短路徑移動：M126

標準行為



請參考您的工具機手冊。
旋轉軸的定位行為與工具機有關。

控制器在定位所顯示已經降低至低於360°的旋轉軸時之預設行為取決於**shortestDistance** 機器參數(編號300401)。此機器參數定義控制器是否應該考慮標稱位置與實際位置之間的差異，或控制器是否應該總是選擇到編寫位置的最短路徑(甚至無M126)。範例：

實際位置	標稱位置	行進
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

M126 的行為

使用**M126**，控制器在最短移動路徑上移動所顯示已經降低至低於360°的旋轉軸。範例：

實際位置	標稱位置	行進
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

作用

M126在單節的開始時生效。

如果要取消**M126**，請輸入**M127**。**M126**在程式結尾上自動取消。

將旋轉軸的顯示降低到 小於360°的值： M94

標準行為

控制器將刀具從目前的角度數值移動到編寫的角度數值。

範例：

目前的角度數值： 538°
程式編輯的角度數值： 180°
確實的移動距離： -358°

M94 的行為

在程式單節的開頭，控制器先將目前的角度數值減小到 360°以下，然後將刀具移動到編寫的數值。如果數個旋轉軸在使用中，**M94**會減小所有旋轉軸的顯示數值，另外也可在**M94**之後指定旋轉軸，然後控制器只會減少這個軸的顯示數值。

若輸入的移動限制或軟體限制開關啟動，則**M94**對於對應軸無效。

範例：減少所有使用中旋轉軸的顯示數值

```
L M94
```

範例：減少C軸的顯示數值

```
L M94 C
```

範例：減少所有使用中旋轉軸的顯示數值，然後依C軸方向，將刀具移動到編寫的數值

```
L C+180 FMAX M94
```

作用

M94只有在編寫的NC單節內有效。

M946在單節的開始時生效。

以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM)：

M128 (選項9)

標準行為

如果刀具傾斜角改變，則造成刀尖與標稱位置的偏移。控制器不補償此偏移。若操作員未在NC程式內考慮到此偏差，則執行偏移加工。

M128 的行為 (TCPM: 刀具中心點管理)

如果在程式內改變受控制傾斜軸的位置，則在傾斜處理期間刀尖相對於工件的位置仍然相同。

注意事項

碰撞的危險！

具備Hirth耦合的旋轉軸必須移出耦合來啟用傾斜。在軸移出耦合並且在傾斜操作期間會有碰撞的危險。

- ▶ 在傾斜軸的位置改變之前縮回刀具


您可在**M128**之後編寫進給率，控制器會依此執行線性軸的補償移動。

在程式執行期間如果要使用手輪來改變傾斜軸的位置，請使用**M128**配合**M118**。疊加手輪定位使用啟動**M128**來實施，這取決於主動座標系統或未傾斜座標系統內，**手動操作**操作模式的3D-ROT功能表中之設定。



編寫注意事項：

- 在使用**M91**或**M92**定位之前，且在**TOOL CALL**單節之前，重設**M128**功能。
- 為避免輪廓受損，您必須使用球形刀具來配合**M128**。
- 刀長必須參照刀尖的球心。
- 如果**M128**已啟動，控制器即在狀態顯示中顯示**TCPM**符號。

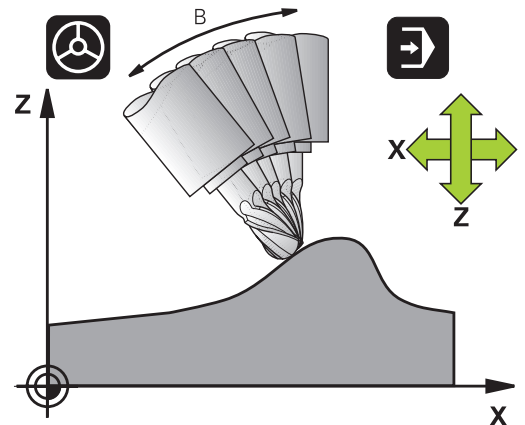

在傾斜式工作台上使用 M128

如果您在**M128**作用中程式編輯傾斜式工作台的移動，控制器據此會旋轉座標系統。例如若您將C軸旋轉90°(透過定位指令或工件原點位移)，然後在X軸內設定移動量，控制器會移動機械軸Y。

控制器也會轉換預設，並根據旋轉台的移動而改變。

具有三維刀具補償的 M128

若您在**M128**和**RL/RR**/刀徑補償啟動時執行三維刀具補償，則控制器將用特定工具機幾何(周邊銑削)自動定位旋轉軸。

進一步資訊: "三維刀具補償(選項9)", 554 頁碼

作用

M128在單節的開始生效；**M129**在單節的結尾生效。**M128** 也在手動操作模式內有效，即使模式變更後仍然有效。補償移動的進給速率將繼續有效，直到您程式編輯新的進給速率，或以**M129**來取消**M128**。

如果要取消 **M128**，請輸入 **M129**。如果您在程式執行操作模式內選擇新的程式，控制器也將取消**M128**。

範例： 補償移動的進給速率為1000 mm/min

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

使用無控制的旋轉軸做傾斜加工

若您的工具機具有不受控制的旋轉軸(俗稱的計數軸)，則也可用這些軸結合**M128**來執行傾斜的加工操作。

進行方式如下：

- 1 手動將旋轉軸行進到所想要的位置。在此操作期間，不得啟動**M128**
- 2 啟動**M128**：控制器讀取所有目前旋轉軸的實際數值，由刀尖點新位置計算，並更新位置顯示
- 3 控制器在下一個定位單節中執行必要的補償移動
- 4 執行加工操作
- 5 在程式結束時，用**M129**取消**M128**，並將旋轉軸返回到初始位置



只要**M128**有啟動，控制器即監控無控制旋轉軸的實際位置。如果實際位置與正規位置的差異值大於工具機製造商所定義者，控制器即輸出一錯誤訊息，並中斷程式的執行。

選擇傾斜軸： M138

標準行為

控制器只針對工具機製造商已經在機器參數內指定的軸，執行**M128**、**TCPM**和**傾斜工作面**。

M138 的行為

控制器只能在您已經用**M138**來定義的傾斜軸內執行上述功能。



請參考您的工具機手冊。
若限制使用**M138**功能的傾斜軸數量，則工具機可只提供有限的傾斜可能性。工具機製造商將決定控制器是否將取消選取的軸角度列入考慮，或將角度設定為0。

作用

M138在單節的開始生效。
您可藉由重新編寫而不指定任何軸，來取消**M138**。

範例

僅在傾斜軸C，執行上述功能。

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

補償單節結尾實際/標稱位置的機械座標結構配置組態： M144 (選項9)

標準行為

如果座標結構配置改變，例如利用插入主軸附件或輸入傾斜角度，則控制器不會補償此修改。如果操作員未在NC程式內考慮到對於座標結構配置的這種修改，則執行偏移加工。

M144 的行為



請參考您的工具機手冊。
機械幾何結構必須由工具機製造商在座標結構配置說明當中指定。

M144功能可讓控制器考慮位置顯示內對於工具機座標結構配置的修改，並補償刀尖相對於工件的偏移。



編寫與操作注意事項：

- 在**M144**啟動時，允許用**M91**或**M92**來定位單節。
- 在傾斜軸已經到達其最後位置之前，**程式執行 自動執行**和**程式執行 單節執行**操作模式內的位置顯示並不會改變。

作用

M144在單節的開始生效。**M144**不能與**M128**或傾斜工作平面功能結合使用。

您可以藉由編寫**M145**來取消**M144**。

13.5 功能TCPM (選項 9)

功能




請參考您的工具機手冊。

機械幾何結構必須由工具機製造商在座標結構配置說明當中指定。

FUNCTION TCPM為對於**M128**功能的一種改良，您可用以在定位旋轉軸時定義控制器的行為。相反於**M128**，使用**FUNCTION TCPM**時您可自行定義多個功能的效果：

- 編寫的進給率之效果：**F TCP / F CONT**
- 在NC程式中進程式編輯的旋轉軸座標之解譯：**AXIS POS / AXIS SPAT**
- 在起始與目標位置之間的解譯種類：**PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**
- 刀具參考點以及旋轉中心的選項選擇：**REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**

如果啟動了**FUNCTION TCPM**功能，控制器即在位置顯示中顯示出**TCPM**符號。

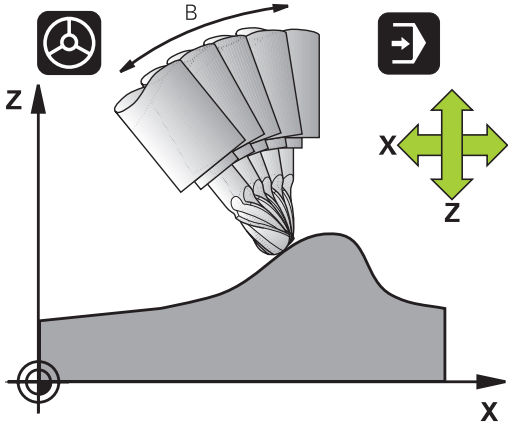

注意事項

碰撞的危險！

具備Hirth耦合的旋轉軸必須移出耦合來啟用傾斜。在軸移出耦合並且在傾斜操作期間會有碰撞的危險。

▶ 在傾斜軸的位置改變之前縮回刀具



編寫注意事項：

- 在使用**M91**或**M92**定位軸之前，且在**TOOL CALL**單節之前，取消**FUNCTION TCPM**功能。
- 面銑操作只能使用球刀，以避免輪廓受損。結合其他刀具形狀，您應使用圖形模擬來測試NC程式是否會造成輪廓受損。

定義FUNCTION TCPM

SPEC FCT

▶ 選擇特殊功能

程式功能

▶ 選擇程式編輯輔助

FUNCTION TCPM

▶ 選擇**FUNCTION TCPM**


程式編輯的進給速率之動作模式

控制器提供兩種功能來定義已編寫進給率之操作方法：

- F
TCP

▶ **F TCP**決定了程式編輯的進給速率要被解譯成在刀尖點(tool center point)與工件之間的實際相對速度
- F
CONTOUR

▶ **F CONT**決定了程式編輯的進給速率要被解譯成在個別NC單節中所程式編輯的軸向輪廓進給速率。

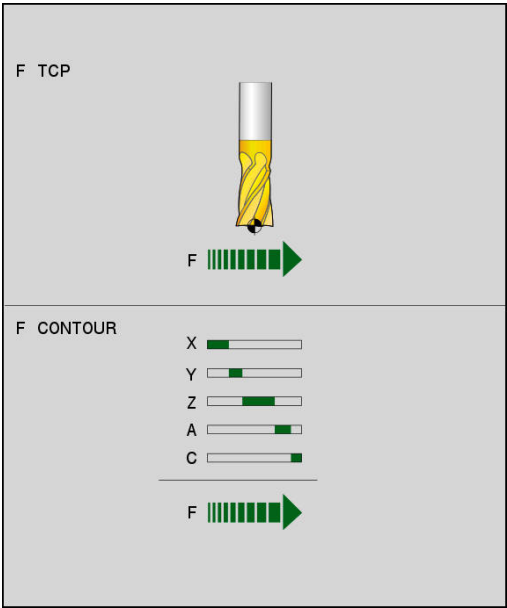

範例

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	進給速率要參照刀尖點
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	進給速率被解譯成刀具沿著輪廓的速率
...	

程式編輯的旋轉軸座標之解譯

直到目前為止，具有45°旋轉頭或45°傾斜工作台之機器不能輕易地相對於目前啟動的座標系統(空間角度)來設定傾斜角度或刀具方位。此功能僅可透過使用法線向量的特殊撰寫程式(LN單節)才能夠實現。控制器現在提供以下的功能：

AXIS
POSITION

- ▶ **AXIS POS**決定控制器將編寫的旋轉軸座標解析成為個別軸向的標稱位置


AXIS
SPATIAL

- ▶ **AXIS SPAT**決定控制器將編寫的旋轉軸座標解析成空間角度

i

編寫注意事項：

- **AXIS POS**特別適合結合垂直旋轉軸使用。只有若已編寫的旋轉軸座標正確定義工作平面(例如使用CAM系統編寫)，也可使用具備不同工具機概念(例如45°旋轉頭)的**AXIS POS**。
- **AXIS SPAT**功能用來定義空間角度，其係相對於目前啟動(可能為傾斜的)座標系統。所定義的角度具有增量式空間角度的效果。總是在**AXIS SPAT**功能之後的第一定位單節內編寫所有三個空間角度，即使為0°也一樣。

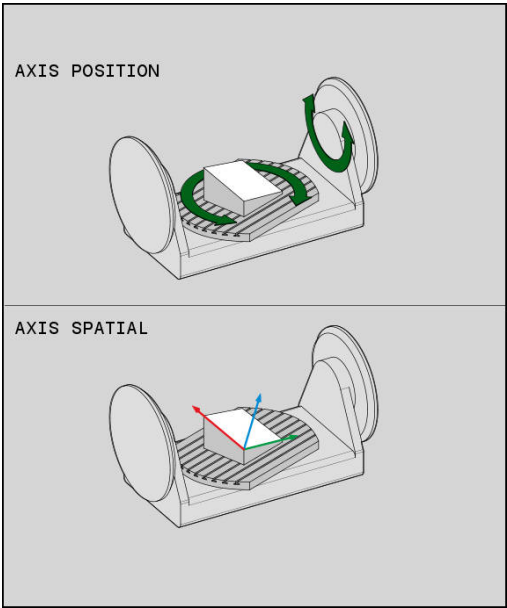

範例

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	旋轉軸座標為軸向角度
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	旋轉軸座標為空間角度
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	設定刀具方位到 B+45 度(空間角度)。定義空間角度A及C為0
...	

起始與終止位置之間的補間種類

控制器提供兩個功能來定義起始與終止位置之間的補間種類：

- PATH
CONTROL
AXIS

▶ **PATHCTRL AXIS**決定刀尖在相關NC單節的開始與結束位置間之直線上移動(面銑)。在起始與終止位置處刀具軸的方向對應於個別程式編輯的數值，但是刀具周邊並未描述了起始與終止位置之間一定義的路徑。由刀具圓周銑削所產生的表面(周邊銑削)係根據機器幾何
- PATH
CONTROL
VECTOR


▶ **PATHCTRL VECTOR**決定刀尖在相關NC單節的開始與結束位置間之直線上移動，並且刀具軸的方向在開始與結束位置之間，如此從加工可產生一平面(周邊銑削)

i

為了儘可能得到最為連續的多軸移動，定義使用**旋轉軸公差**的循環程式32。

旋轉軸的公差以及路徑偏離應具有相同幅度。所定義的旋轉軸公差愈大，在周邊銑削期間輪廓加工偏差就愈大。

進一步資訊： 循環程式編輯使用手冊

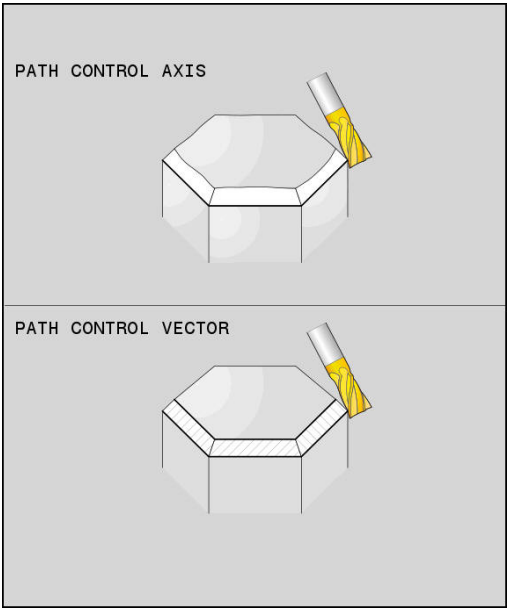

範例

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	刀尖沿著一直線移動
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	刀尖與刀具方向向量在一個平面上移動
...	

刀具參考點以及旋轉中心的選擇

控制器提供下列用來定義刀具參考點以及旋轉中心的功能：


- REF POINT
TIP-TIP

▶ **REFPNT TIP-TIP** 參照(理論)刀尖用於定位。旋轉中心也位於刀尖上
- REF POINT
TIP-CNT

▶ **REFPNT TIP-CENTER** 參照刀尖用於定位。旋轉中心位於刀刃半徑的中心。
- REF POINT
CNT-CNT

▶ **REFPNT CENTER-CENTER** 參照用於定位的刀刃半徑中心。旋轉中心也位於刀刃半徑的中心上。

參考點為選擇性。若您什麼都沒輸入，則控制器使用**REFPNT TIP-TIP**。

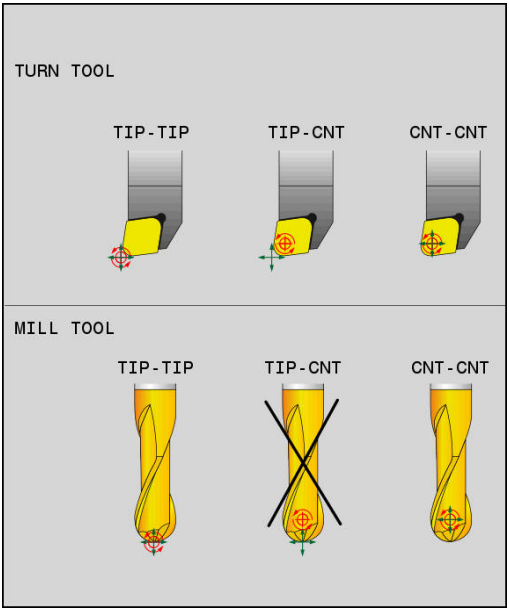

REFPNT TIP-TIP

REFPNT TIP-TIP 變數對應至 **FUNCTION TCPM** 的預設行為。您可使用先前所允許的循環程式及功能。

REFPNT TIP-CENTER

REFPNT TIP-CENTER 變數主要用於車刀使用。在此情況下，旋轉中心和定位點並不重疊。在 NC 單節內，旋轉中心(刀刃半徑中心)維持在位置上，但是在單節結束時，刀尖不再於原始位置上。

選擇此參考點的主要目的為在車削模式內用主動刀徑補償以及同時傾斜軸(同時車削)，來進行複雜輪廓加工。此功能的使用僅適用於車削模式下的控制(選項50)。目前來說，此軟體選項只有 TNC 640 支援。

REFPNT CENTER-CENTER

在執行由CAD/CAM軟體產生的NC程式時，您可使用**REFPNT CENTER-CENTER**變數，以刀尖當成參考點的刀具來加工工件，其中該路徑參考刀刃半徑中心而非刀尖中心。

之前此功能只能用**DL**縮短刀具來達成。使用**REFPNT CENTER-CENTER**的變數具有優點，其中控制器知道真實刀長來保護。

若使用**REFPNT CENTER-CENTER**來編寫口袋銑削循環程式，則控制器產生錯誤訊息。

範例

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP	刀具參考點以及旋轉中心都位於刀尖上。
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER	刀具參考點以及旋轉中心都位於刀刃半徑中心上。
...	

重設FUNCTION TCPM

- 重置
TCPM

► 使用**FUNCTION RESET TCPM**來明確取消程式之
內的功能。



當在**程式執行,單節執行或程式執行,自動執行**操作模式內選擇新NC程式，控制器自動取消**TCPM**功能。

範例

...	
25 FUNCTION RESET TCPM	重設TCPM功能
...	

13.6 三維刀具補償(選項9)

簡介


控制器能為直線單節執行三維刀具補償(3-D補償)。這些單節除了直線終點的X、Y、與Z座標，還必須包括表面法線向量的NX、NY與NZ分量。

進一步資訊: "法線向量的定義", 556 頁碼

如果您要進行刀具定向，這些單節還需要具有TX、TY與TZ分量的法線向量，來決定刀具定向。

進一步資訊: "法線向量的定義", 556 頁碼

必須藉由CAM系統來計算直線終點、表面法線向量及刀具定向的構成。

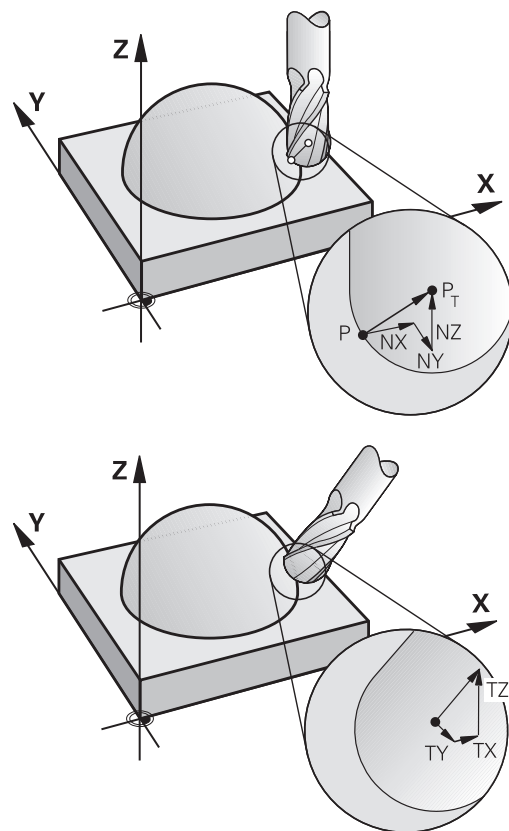

可能的應用

- 使用的刀具尺寸與CAM系統計算出來的尺寸不相符 (沒有刀具定向定義的3-D 補償)。
- 面銑：切刀幾何外型在表面正變向量方向的補償 (有無刀具定向定義的3D補償)，切削通常使用刀尖端。
- 周邊銑削：垂直於移動方向與刀具方向的切刀半徑的補償 (有刀具定向定義的 3D 半徑補償)，切削通常使用刀側端。

用正刀具過大隱藏錯誤訊息： M107

標準行為

使用正刀具補償，程式編輯的輪廓可能受損。控制器檢查是否因為刀具補償而產生臨界過大，若是，則輸出錯誤訊息。

使用周邊銑削時，控制器會在以下情況觸發錯誤訊息：

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$

使用面銑時，控制器會在以下情況觸發錯誤訊息：

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > R + DR_{Tab} + DR_{Prog}$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < 0$
- $DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > 0$

M107的行為

使用M107時，TNC隱藏錯誤訊息。

作用

M107在單節的結尾生效。

您可用M108重設M107。


法線向量的定義

正變向量是含有數值 1 與任何方向的數學量，控制器的LN單節要求最多2個正變向量，一個用來決定表面法線向量的方向，另一個(選擇性)用來決定刀具定向的方向。表面法線向量的方向是由分量NX、NY、與NZ來決定。對於端銑與球刀而言，其從要工件表面垂直指向刀具參考點PT，而對於環面切刀而言，則通過PT'或PT (請參閱圖示)。刀具定向的方向是由分量TX、TY、與TZ來決定。



編寫注意事項：

- 在NC語法中，該位置的順序必須為X、Y、Z，並且向量的順序為NX、NY、NZ以及TX、TY、TZ。
- 總是以NC語法指示用於LN單節的所有座標與所有表面法線向量，即使這些數值與前一個單節相同。
- 儘可能確實計算法線向量，並用足夠的十進位數指定(建議至少7位數)，以避免在加工期間進給率大幅降低。總是以高精準方式計算LN單節，與選項23的設定無關。
- 使用表面法線向量的3-D刀具補償只對指定給主要軸X、Y、Z的座標資料有效。
- 如果您載入過大的刀具(正誤差值)，則控制器會產生錯誤訊息。您可使用M107功能關閉錯誤訊息。
- 若由於刀具過大而讓輪廓有受損的危險，控制器將不會發出警示。

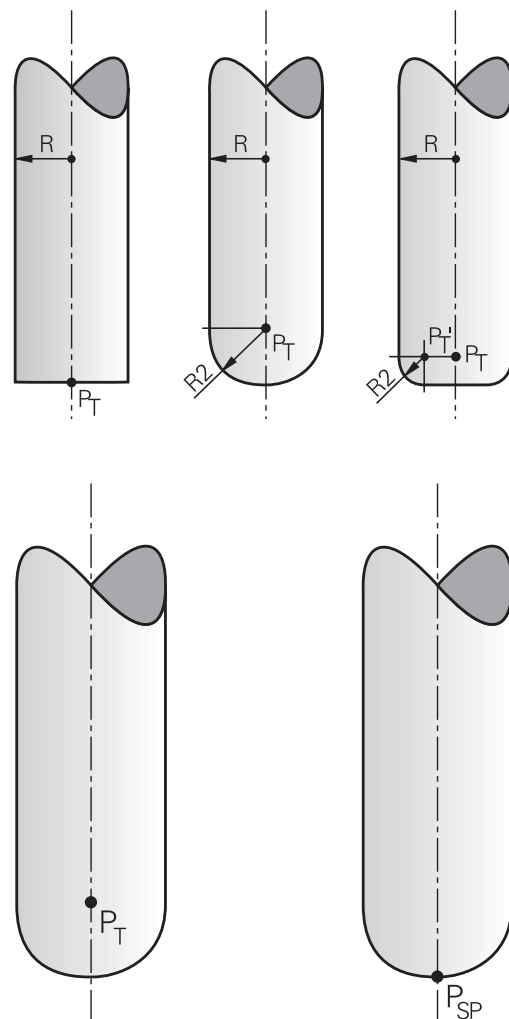

允許的刀具形狀

您可以透過刀徑**R**與**R2**來描述刀具表格內可用的刀具形狀：

- 刀徑**R**：從刀具中心到刀具圓周的距離
- 刀徑 2 **R2**：刀具尖端與刀具周邊的彎曲半徑

R2之值一般決定刀具的形狀：

- **R2 = 0**: 端銑刀
- **R2 > 0**: 環面切刀(**R2 = R**: 球刀)

這些資料也提供刀具參考點PT的座標。

使用其他刀具：誤差值

如果您要使用與原來程式編輯尺寸不同的刀具，那麼您就能在刀具表格或**TOOL CALL**內輸入刀長與刀徑的差距來作為誤差值：


- 正的誤差值 **DL**、**DR**：刀具大於原來的刀具 (過大)
- 負的誤差值 **DL**、**DR**：刀具小於原來的刀具 (不足尺寸)

接著控制器會合計刀具表格與刀具呼叫的誤差值，來補償刀具的位置。

使用**DR 2**修改刀具的導角半徑，因此也修改刀具形狀。

若使用**DR 2**，則適用以下：

- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = \text{端銑}$
- $0 < R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < R$ ：環面切削
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = R$ ：半徑切刀

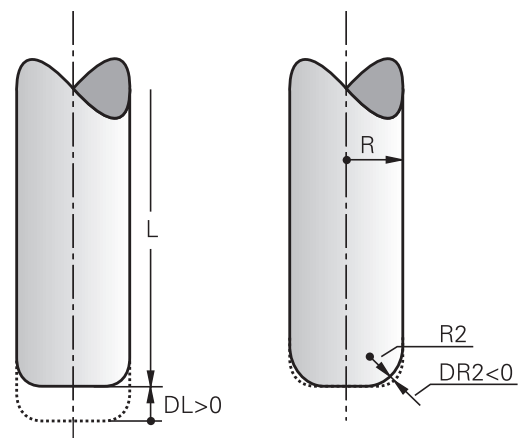

沒有 TCPM 的 3-D 補償

若NC程式內含表面法線向量，則控制器針對三軸加工執行3-D補償。在此情況下，**RL/RR** 半徑補償以及 **TCPM** 或 **M128** 必須停用。控制器會在表面法線向量的方向，將刀具移動誤差值的總量 (來自刀具表格與**TOOL CALL**)。




控制器通常使用已定義的誤差值用於3-D刀具補償。若已啟動**FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**功能，則將完整刀徑(**R + DR**)列入考慮。

進一步資訊: "程式編輯路徑補間", 563 頁碼

範例：具有表面法線向量的單節格式

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165NX+0.2637581 NY+0.0078922
  NZ-0.8764339 F1000 M3
```

- LN：3-D補償的直線
- X、Y 或 Z：直線終點的補償座標
- NX、NY、NZ：表面法線向量的分量
- F：進給速率
- M：雜項功能

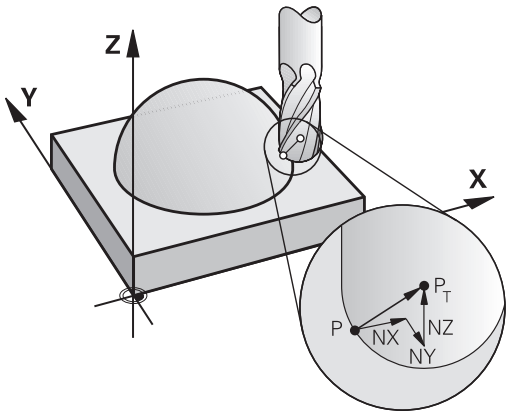


面銑：具有TCPM的3D補償

面銑為使用刀具正面執行的加工操作，若NC程式內含表面法線向量並且啟動TCPM或M128，則使用5軸加工執行3-D補償。在此情況下不可啟動半徑補償RL/RR。控制器會在表面法線向量的方向，將刀具移動誤差值的總量（來自刀具表格與TOOL CALL）。



控制器通常使用已定義的誤差值用於3-D刀具補償。若已啟動FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR功能，則將完整刀徑(R + DR)列入考慮。

進一步資訊: "程式編輯路徑補間", 563 頁碼

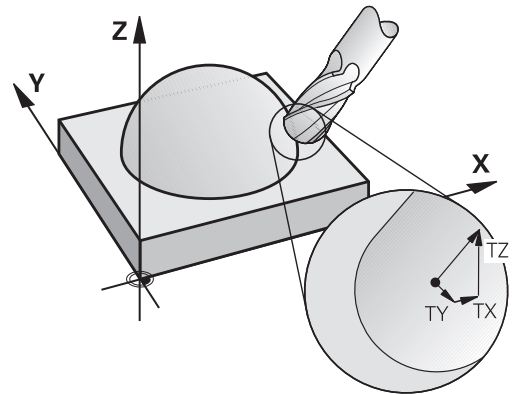

如果在LN單節未定義刀具定向，並且已啟動TCPM時，控制器維持刀具垂直於工件輪廓。

進一步資訊: "以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM) : M128 (選項9)", 543 頁碼

如果已經在LN單節內定義刀具定向T，並且M128 (或FUNCTION TCPM)已經同時啟動，那麼控制器將自動定位旋轉軸，使刀具能到達指定的刀具定向。若未啟動M128 (或TCPM功能)，或甚至已經在LN單節內定義，控制器會忽略方向向量T。



請參考您的工具機手冊。

控制器無法自動定位所有工具機上的旋轉軸。

注意事項

碰撞的危險！

工具機的旋轉軸可具備有限的移動範圍，例如B頭軸的-90°與+10°之間。將傾斜角度改變成超過+10°之值可能導致工作台軸180°旋轉。這在傾斜移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 若需要，在傾斜移動之前編寫安全的刀具位置。
- ▶ 小心測試程式執行,單節執行操作模式內的NC程式或程式區段

範例：沒有刀具定向，但具有表面法線的單節格式

```
LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.2637581 NY+0.0078922
NZ-0.8764339 F1000 M128
```

範例：具有表面法線以及刀具定向的單節格式

```
LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.2637581 NY+0.0078922
NZ-0.8764339 TX+0.0078922 TY-0.8764339 TZ+0.2590319
F1000 M128
```


- LN：3-D補償的直線
- X、Y 或 Z：直線終點的補償座標
- NX、NY、NZ：表面法線向量的分量
- TX、TY、TZ：工件定向正變向量的分量
- F：進給速率
- M：雜項功能

周邊銑削：含 TCPM 的 3-D 半徑補償以及半徑補償 (RL/RR)

控制器以垂直於移動方向以及垂直於刀具方向，將刀具置換 **DR** 誤差值的總量(來自刀具表格與 **TOOL CALL**)。由刀徑補償 **RL/RR** 來決定補償的方向(請參閱圖示，行進方向是 Y+)。為使控制器能到達指定的刀具定向，您必須啟用功能 **M128**。

進一步資訊："以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM)：M128 (選項9)", 543 頁碼

控制器會自動定位旋轉軸，以便刀具可依啟動的補償值達到指定的刀具定向。

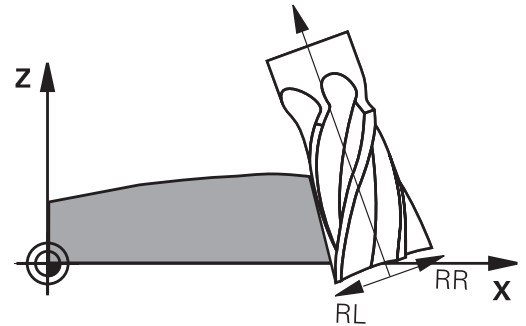

請參考您的工具機手冊。

此功能只專用於空間角度。工具機製造商定義如何輸入這些功能。

控制器無法自動定位所有工具機上的旋轉軸。



控制器通常使用已定義的誤差值用於3-D刀具補償。若已啟動 **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR** 功能，則將完整刀徑 ($R + DR$) 列入考慮。

進一步資訊："程式編輯路徑補間", 563 頁碼

注意事項

碰撞的危險！

工具機的旋轉軸可具備有限的移動範圍，例如B頭軸的 -90° 與 $+10^\circ$ 之間。將傾斜角度改變成超過 $+10^\circ$ 之值可能導致工作台軸 180° 旋轉。這在傾斜移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 若需要，在傾斜移動之前編寫安全的刀具位置。
- ▶ 小心測試 **程式執行, 單節執行** 操作模式內的NC程式或程式區段

有兩種方式可以定義刀具導向：

- 在 LN 單節內使用 TX、TY與 TZ 構成。
- 在 L 單節內指出旋轉軸的座標。

範例：具有刀具導向的單節格式

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 TX+0.0078922 TY-0.8764339
  TZ+0.2590319 RR F1000 M128
```

- LN：3-D補償的直線
- X、Y 或 Z：直線終點的補償座標
- TX、TY、TZ：工件定向正變向量的分量
- RR：刀徑補償
- F：進給速率
- M：雜項功能

範例：具有旋轉軸的單節格式

```
1 L X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 B+12.357 C+5.896 RL F1000
  M128
```

- L：直線
- X、Y 或 Z：直線終點的補償座標
- B、C：刀具導向中旋轉軸的座標
- RL：刀徑補償
- F：進給速率
- M：雜項功能

程式編輯路徑補間

使用**FUNCTION PROG PATH**功能，決定控制器是要如之前只對誤差值套用3-D刀徑補償，或對整個刀徑進行補償。若啟動**FUNCTION PROG PATH**，則編寫的座標確實對應至輪廓座標。使用**FUNCTION PROG PATH OFF**，關閉此特殊解析。

程序

定義進行方式如下：

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 程式
功能

▶ 按下**程式 功能**軟鍵
- FUNCTION
PROG PATH

▶ 按下**FUNCTION PROG PATH**軟鍵

如此具有以下可能性：

軟鍵	功能
IS CONTOUR	啟動當成輪廓的該已編寫路徑的解析 針對3-D刀徑補償，控制器將完整刀徑R + DR以及完整轉角半徑R2 + DR2列入考量。
OFF	關閉該已編寫路徑的特殊解析 控制器只使用誤差值DR和DR2用於3-D刀徑補償。

若您啟動**FUNCTION PROG PATH**，則當成輪廓的已編寫路徑之解析在關閉該功能之前，都對3-D補償移動有效。


13.7 執行CAM程式

若使用CAM系統從外部建立NC程式，則應該注意底下詳述的建議事項。這將可讓您最佳化使用控制器所提供的強大動作控制功能，並且因此用較短的加工時間建立更佳的工作表面。儘管高加工轉速，控制器仍舊達到非常高的輪廓精準度。而這基於即時作業系統HeROS 5結合TNC 620的ADP (進階動態預測)功能，如此讓控制器也可有效處理具有高加工點密度的NC程式。

從3-D模型到NC程式

此處簡單說明由CAD模型建立NC程式的處理：

- ▶ **CAD：模型建立**
建造部門準備要加工的工件之3-D模型，理想上該3-D模型設計用於公差中心。
- ▶ **CAM：路徑產生，刀具補償**
CAM程式編輯器指定加工策略，運用於要加工的工件區域。CAM系統使用CAD模型的表面，來計算刀具移動路徑。這些刀具路徑由CAM系統所計算的個別路徑構成，如此盡可能靠近要加工的每個表面，同時考慮到弦長誤差以及公差。如此，建立工具機中立NC程式，已知為CLDATA檔(切刀位置資料)。後置處理器產生工具機與控制器專屬的NC程式，可由CNC控制器處理。後置處理器根據工具機與控制器來調整，後置處理器連結於CAM系統與CNC控制器之間。
- ▶ **控制器：動作控制，公差監控，速度描述檔**
控制器使用NC程式內定義的加工點，來計算每一工具機軸的動作以及所需的速度描述檔。然後強大的篩選功能處理並平順輪廓，如此控制器不會超出最大容許的路徑偏移。
- ▶ **機械電子：進給控制，驅動技術，工具機**
工具機的驅動系統將控制器所計算之動作與速度描述檔實現為刀具的實際動作。

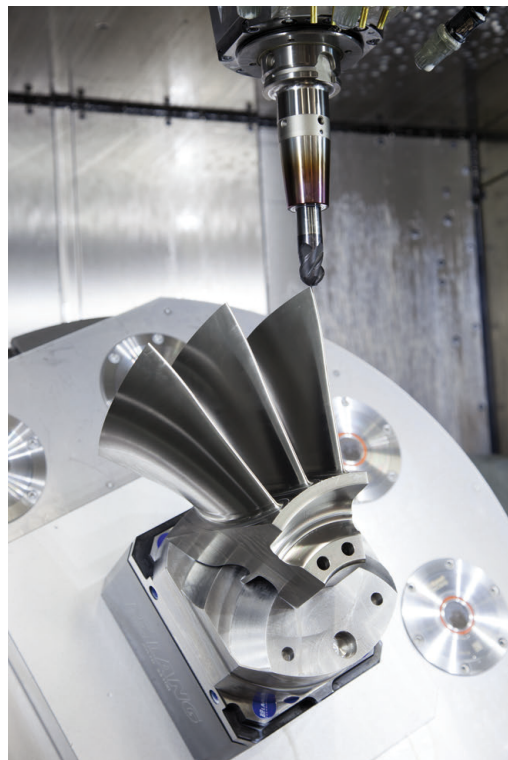

考慮後置處理器組態

使用後置處理器組態時將下列幾點列入考慮：

- 將軸位置的資料輸出設定成精確到至少小數點四位數，如此可改善NC資料的品質並且避免四捨五入誤差，因為這些誤差會造成工件表面上肉眼可見的缺陷。輸出至小數點五位數(選項23)可改善光學組件以及半徑非常大(即小曲率)的組件之表面品質，例如用於汽車工業。
- 總是將表面法線向量加工的資料輸出(LN單節，僅限Klartext對話式程式編輯)設定成精確至小數點七位數，總是以高精準方式計算LN單節，與選項23的設定無關。
- 設定循環程式32內的公差，如此在標準行為中，至少為CAM系統內所定義弦長誤差的兩倍。另請注意循環程式32的功能說明內之資訊。
- 如果在CAM程式內選取的弦長誤差太大，則根據輪廓的個別曲線，會導致NC單節之間較大距離，方向改變較大。在加工期間，這會造成在單節轉換時進給速率下降。不同性質NC程式內進給速率下降所導致的重複與等加速度(即是力量激發)，會導致工具機結構意外震動。
- 您也可使用弧形單節取代直線單節，來連接CAM系統所計算的路徑點。控制器內部計算的圓形會比透過輸入格式所定義的還要準確
- 不要輸出直線上任何中間點。未確實位於直線上的中間點會造成工件表面上肉眼可見的缺陷
- 在曲線轉換(轉角)上應要有一個NC資料點
- 避免一系列許多短單節路徑。當大曲線轉換具有非常短的弦長誤差時，CAM系統內產生單節之間的短路徑。確切直線並不需要這種短單節路徑，這通常被迫於來自CAM系統的連續加工點輸出
- 避免使用統一的曲線將加工點平均分散在表面上，因為這可能導致工件表面產生圖案
- 針對5軸同時加工：如果只有刀具傾斜角度差異，則避免重複輸出位置
- 避免輸出每一NC單節內的進給速率。這對於控制器的速度描述檔有負面影響

對於工具機操作員有用的組態：

- 為了改善大型NC程式的結構，請使用控制器的結構化功能，請參閱
進一步資訊: "結構化程式", 199 頁碼
- 使用控制器的注釋功能，以便將NC程式書面化，請參閱
進一步資訊: "增加註解", 195 頁碼
- 當進行鑽孔以及簡單口袋幾何的加工時，請使用控制器內可用的各種循環程式：請參閱循環程式編輯使用手冊
- 針對配件，輸出具備RL/RR刀徑補償的輪廓。這可讓工具機操作員輕鬆進行必要的補償，請參閱
進一步資訊: "刀具補償", 249 頁碼
- 分開用於預先定位、加工以及往下進給的進給速率，並且透過程式開頭的Q參數來定義

範例：可變的進給率定義

1Q50 = 7500 ; 定位進給速率
2Q51 = 750 ; 進刀進給速率
3Q52 = 1350 ; 銑削進給速率
...
25 L Z+250 R0 FMAX
26 L X+235 Y-25 FQ50
27 L Z+35
28 L Z+33.2571 FQ51
29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52
30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311
...

請注意以下CAM程式編輯

調整弦長誤差




編寫注意事項：

- 針對精銑操作，不要將CAM系統內的弦長誤差設定成大於 $5\text{ }\mu\text{m}$ 之值。在循環程式32內，使用1.3至5的適當公差係數T。
- 針對粗銑操作，弦長誤差和公差T的總和必須小於已定義的加工過大。這避免輪廓受損。

根據加工來調整CAM程式內的弦長誤差：

- **使用偏好速度粗銑：**
使用較高的弦長誤差值以及循環程式32內匹配的公差值。這兩值都取決於輪廓上所需的過大。若工具機上可使用特殊循環程式，請使用粗銑模式。在粗銑模式中，工具機通常以較高抖動值以及高加速度來移動
 - 循環程式32內的法線公差：0.05 mm與0.3 mm之間
 - CAM系統內的法線弦長誤差：0.004 mm與0.030 mm之間
- **使用高精準度偏好精銑：**
使用較小的弦長誤差值以及循環程式32內匹配的少量公差。資料密度必須夠高，讓控制器確切偵測到轉換與轉角。若工具機上可使用特殊循環程式，請使用精銑模式。在精銑模式中，工具機通常以低抖動值以及低加速度來移動
 - 循環程式32內的法線公差：0.002 mm與0.006 mm之間
 - CAM系統內的法線弦長誤差：0.001 mm與0.004 mm之間
- **使用高表面品質偏好精銑：**
使用較小的弦長誤差值以及循環程式32內匹配的較大公差，然後控制器更確實平順輪廓。若工具機上可使用特殊循環程式，請使用精銑模式。在精銑模式中，工具機通常以低抖動值以及低加速度來移動
 - 循環程式32內的法線公差：0.010 mm與0.020 mm之間
 - CAM系統內的法線弦長誤差：小於0.005 mm

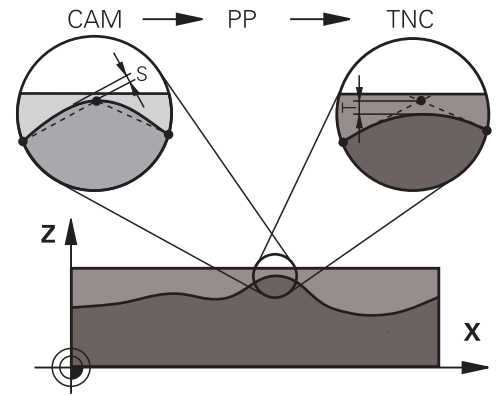

進一步調整

使用CAM程式編輯時將下列幾點列入考慮：

- 針對緩慢加工進給速率或具有大半徑的輪廓，將弦長誤差定義成只有循環程式32內公差T的三分之一至五分之一。此外，將最大容許點間隔定義在0.25 mm與0.5 mm之間，外型誤差或模型誤差也應指定為非常小(最大1 µm)。
- 即使在較高的加工進給速率之下，大於2.5mm的點間隔並不建議用於彎曲的輪廓區域
- 針對直線輪廓元件，一個NC點位於一行的開頭，並且一個NC點位於結尾上。避免中間位置的輸出
- 在五軸同時移動的程式中，避免大幅變動直線與旋轉單節內路徑長度的比例。否則，會導致刀具參考點(TCP)上進給速率大幅下降
- 補償動作的進給速率限制(例如透過M128 F...)應該只用在例外情況。補償動作的進給速率限制會導致刀具參考點(TCP)上進給速率大幅下降。
- 使用球形切刀5軸同時加工的NC程式應較佳輸出用於球體中央，然後一般而言，NC資料更一致。此外，在循環程式Cycle 32內，可設定較高旋轉軸公差TA (例如介於1°和3°之間)，讓刀具參考點(TCP)上的進給速率曲線更恆等。
- 針對使用環面切刀或半徑切刀，而NC輸出用於球體南極的5軸同時加工NC程式，請選擇較低旋轉軸公差，通常為0.1°。然而，最大容許輪廓損傷為旋轉軸公差的決定係數。此輪廓損傷取決於可能的刀具傾斜度、刀徑以及刀具接觸深度。
針對使用端銑的5軸橋接，可直接從切刀插入長度L以及允許的輪廓公差TA，來計算最大容許輪廓損傷T：

$$T \sim K \times L \times TA \quad K = 0.0175 [1/^\circ]$$
 範例：L = 10 mm，TA = 0.1°：T = 0.0175 mm

控制器上介入的可能性

循環程式32 **TOLERANCE**可直接影響控制器上的CAM程式。請注意，循環程式32的功能說明當中之資訊。另請注意，與CAM系統內所定義弦長誤差的互動。

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊



請參考您的工具機手冊。

某些工具機製造商提供額外循環程式，用來針對個別加工操作調整工具機的行為，像是循環程式332車削。循環程式332可用來修改篩選設定、加速設定以及抖動設定。

範例

34 CYCL DEF 32.0 公差

35 CYCL DEF 32.1 T0.05

36 CYCL DEF 32.2 HSC MODE:1 TA3

ADP動作控制



此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

CAM系統所建立NC程式內的資料品質不足時，會導致銑削工件較差的內表面品質。**ADP** (進階動態預測)功能擴大許可最高進給速率分佈的傳統預判，並可進行銑削期間進給軸的最佳動作控制。即使在相鄰刀具路徑內有強烈加工點波動分佈，還是可用縮短的加工時間切削出乾淨的表面。這顯著降低或免除重新加工的複雜性。

ADP最大好處如下：

- 雙向銑削時，在往前與往後路徑上都有對稱的進給速率行為
- 具有與相鄰切刀路徑一致的進給速率曲線
- 改善CAM系統所產生NC程式內的負面效果(例如短階梯狀臺階、粗弦長公差、重圓角單節端點座標)
- 即使在困難情況下，精準度也符合動態特性

14

工作台管理

14.1 工作台管理(選項編號22)

應用



請參考您的工具機手冊。


工作台管理表管理是機械相關的功能，以下將說明標準的功能範圍。

工作台管理表(.p)主要用於具有工作台交換器的加工中心機，工作台管理表呼叫不同的工作台(PAL)、選擇性治具(FIX)或相關的NC程式(PGM)。工作台管理表啟動所有已定義的預設與工件原點表。

只要按一下**NC開始**，不用工作台交換器就可使用工作台管理表來處理具有不同預設的NC程式。



工作台管理表的名稱開頭必須是字母。

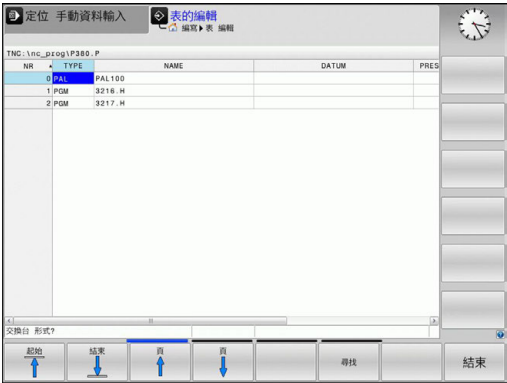

工作台管理表的欄

工具機製造商定義在建立工作台管理表時會自動開啟的工作台管理表原型。

原型可包含下列欄：

欄	意義	欄位類型
NR	控制器自動建立輸入。 需要該輸入用於 區塊 掃描 功能的輸入欄位 行號 = 。	必填欄位
TYPE	控制器區分以下輸入 ■ PAL工作台 ■ FIX治具 ■ PGM NC程式 使用 ENT 鍵與方向鍵或利用軟鍵選擇輸入。	必填欄位
NAME	檔案名稱 工具機製造商指定工作台與治具的名稱，若合適，但是由您定義程式名稱。若NC程式未儲存在工作台管理表的目錄內，則必須指定完整的路徑。	必填欄位
工件原點	工件原點 若工件原點表未儲存在工作台管理表的目錄內，則必須指定完整的路徑。 您可使用循環程式7啟動來自NC程式內工件原點資料表的工件原點。	選填欄位 只有使用工件原點表時才需要此輸入。
預設	工件預設 輸入工件的預設數量	選填欄位
位置	工作台的位置 輸入 MA 指出工具機的工作空間內有工作台或治具並可加工。按下 ENT 鍵或輸入 MA 。按下 NO ENT 鍵移除輸入，如此停止加工。	選填欄位 若欄存在，則該輸入為必填。
鎖定	鎖定的行 您可使用*將工作台管理表的行排除在處理之外，按下 ENT 鍵找出具有輸入*的行。按下 NO ENT 鍵來取消鎖定。您可鎖定個別NC程式、治具或整個工作台的執行，已鎖定工作台內的未鎖定行(例如PGM)也無法執行。	選填欄位
PALPRES	工作台預設數量	選填欄位 只有若使用工作台預設時才需要此輸入。
W-STATUS	執行狀態	選填欄位 只有使用刀具導向加工時才需要此輸入。
方法	加工方法	選填欄位 只有使用刀具導向加工時才需要此輸入。
CTID	程式中啟動的ID	選填欄位 只有使用刀具導向加工時才需要此輸入。
SP-X, SP-Y, SP-Z	線性軸X、Y及Z內的淨空高度	選填欄位

欄	意義	欄位類型
SP-A, SP-B, SP-C	旋轉軸A、B及C內的淨空高度	選填欄位
SP-U, SP-V, SP-W	平行軸U、V及W內的淨空高度	選填欄位
DOC	註釋	選填欄位



若只使用其中控制器要加工所有行的工作台管理表，則可移除位置欄。
進一步資訊: "插入或刪除欄", 576 頁碼

編輯工作台管理表

當您建立新的工作台管理表時，一開始為空白。 您可使用軟鍵插入與編輯行。

軟鍵	編輯功能
	選擇表格開頭
	選擇表格結尾
	選擇表格內的上一頁
	選擇表格內的下一頁
	在管理表內插入做為最後一行
	刪除資料表內的最後一行
	在表格結尾新增數行
	複製目前的值
	插入複製值
	選擇行的開頭
	選擇行的結尾
	尋找文字或值
	分類或隱藏管理表欄
	編輯目前的欄位
	依照欄內容分類

軟鍵	編輯功能
另外的 功能	雜項功能 · 例如儲存
選擇	開啟檔案路徑選擇

選擇工作台管理表

您可如下選擇或建立工作台管理表：

- 
 - ▶ 切換至**編寫**模式或程式執行模式
- 
 - ▶ 按下**PGM MGT**鍵

若無工作台管理表則看不見：

- 
 - ▶ 按下**選擇 類別**軟鍵
 - ▶ 按下**全部顯示**軟鍵
 - ▶ 以方向鍵選擇工作台管理表，或輸入新工作台管理表的名稱(.p)
- 
 - ▶ 按下**ENT**鍵



您可使用**畫面配置**鍵選擇清單檢視或表單檢視。

插入或刪除欄



在輸入程式碼**555343**之前，此功能不會啟用。

根據組態，新建立的工作台管理表可能不會包含所有欄。例如對於刀具導向加工，您需要一開始就插入的欄。

請如下將欄插入空白工作台管理表內：

- ▶ 開啟工作台管理表
- 
 - ▶ 按下**另外的 功能**軟鍵
- 
 - ▶ 按下**編輯 格式**軟鍵
 - > 控制器開啟顯示可用欄的突現式視窗
 - ▶ 使用方向鍵，選擇所要的欄。
- 
 - ▶ 按下**插入 行**軟鍵
- 
 - ▶ 按下**ENT**鍵

您可用**刪除 行**軟鍵刪除欄。

處理工作台管理表



機器參數定義控制器要以單節式地或連續式執行工作台管理表。

您可如下執行工作台管理表：



- ▶ 切換至**程式執行,自動執行或程式執行,單節執行**操作模式



- ▶ 按下**PGM MGT**鍵

若無工作台管理表則看不見：



- ▶ 按下**選擇 類別**軟鍵
- ▶ 按下**全部顯示**軟鍵
- ▶ 以方向鍵來選擇工作台管理表



- ▶ 按下**ENT**鍵



 
- ▶ 若需要，選擇畫面配置



- ▶ 使用**NC啟動**鍵執行

如果要在執行之前檢查NC程式內容，請執行如下：

- ▶ 選擇工作台管理表
- ▶ 使用方向鍵，選擇您要檢查的NC程式



- ▶ 按下**開啟 程式**軟鍵
- ▶ 控制器會在螢幕上顯示選擇的NC程式。



- ▶ 使用方向鍵捲動通過NC程式




- ▶ 按下**END PGM PAL**軟鍵
- ▶ 控制器回到工作台管理表。



機器參數定義在錯誤之後控制器如何反應。

使用工作台管理表的畫面配置

若要同時看見NC程式內容以及工作台管理表的內容，請選擇**工作台 + 程式**畫面配置。控制器在執行期間，會在螢幕左邊顯示NC程式單節，而在右邊顯示工作台。

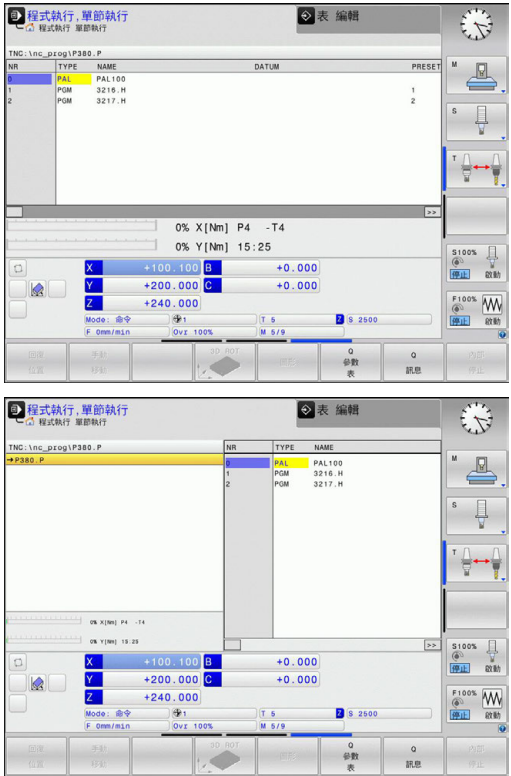

編輯工作台管理表

如果在**程式執行,自動執行**或**程式執行,單節執行**內啟動工作台管理表，則在**編寫**操作模式內用來修改管理表的軟鍵未啟動。

您可用**程式執行,單節執行**或**程式執行,自動執行**操作模式內的**編輯 工作台**軟鍵，修改此管理表。

工作台管理表內的單節掃描

運用工作台管理，您也可使用**單節掃描**功能結合工作台管理表。

若中斷工作台資料表的處理，控制器總是建議已中斷NC程式的先前選擇的NC單節用於**單節掃描**功能。

進一步資訊: "工作台程式中的單節掃描", 694 頁碼

14.2 工作台預設管理

基本原理



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。
對工作台預設表的變更必須取得工具機製造商的同意！

除了工件預設表以外，還有工作台預設表可用(**preset.pr**)。工件預設就是一啟動的工作台預設。

控制器在PAL標籤上的狀態顯示中顯示啟動的工作台預設。

應用

工作台預設是一種簡單補償方式，例如個別工作台之間機械差異。

您也可通過例如將工作台預設定位在夾持刀塔中央，將座標系統完全對齊工作台。

使用工作台預設

若要使用工作台預設，則在工作台管理表內插入**PALPRES**欄。

將來自工作台預設表的預設編號輸入此欄。通常，當插入新工作台時，即是在工作台預設的PAL類行內，總是要變更工作台預設。

注意事項

碰撞的危險！

儘管由於啟動工作台預設而造成基本旋轉，控制器在狀態顯示中並不會顯示符號。在所有後續軸移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 若需要，請檢查**PAL**標籤內的啟動工作台預設
- ▶ 檢查工具機的移動動作
- ▶ 工作台預設只能跟工作台結合使用

14.3 刀具导向加工

基本原則

應用



請參考您的工具機手冊。
刀具导向加工為工具機相關功能。以下將說明標準的功能範圍。

刀具导向加工讓您即使在無工作台交換器的工具機上也可一起加工許多工件，縮短換刀時間。

限制

注意事項

碰撞的危險！

並非所有工作台管理表與NC程式都適合刀具导向加工。使用刀具导向加工，控制器不再連續執行NC程式，而是在刀具呼叫時分割。NC程式分割允許尚未重設的功能可以跨程式生效(工具機狀態)。這導致在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 考量狀態限制
- ▶ 調整工作台管理表與NC程式至刀具导向加工
 - 在每個NC程式(例如M3或M4)內每一刀具之後重新編寫程式資訊。
 - 在每一NC程式內每一刀具之前重設特殊功能與雜項功能(例如Tilt the working plane或M138)
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的工作台管理表與相關NC程式

下列功能不能操作：

- FUNCTION TCPM · M128
- M144
- M101
- M118
- 變更工作台預設

以下功能需要特別注意，尤其是程式中啟動：

- 使用雜項功能(例如M13)變更工具機狀態
- 寫入至組態(例如WRITE KINEMATICS)
- 移動範圍切換
- 循環程式32公差
- 傾斜工作平面

刀具导向加工的工作台管理表欄

除非工具機製造商已製作不同的組態，您需要以下額外欄用於刀具导向加工：

欄	意義
W-STATUS	加工狀態定義加工進度。尚未加工(原始)的工件請輸入BLANK。控制器在加工期間自動變更此輸入。 控制器區分以下輸入 ■ BLANK：工件外型，需要加工 ■ INCOMPLETE：已部分加工，需要進一步加工 ■ ENDED：加工完成，不需要進一步加工 ■ EMPTY：空白處，不需要加工 ■ SKIP：跳過加工
方法	指示加工方法 以工具导向的加工亦可能配合工作台治具的組合，但是不能配合多個工作台。 控制器區分以下輸入 ■ WPO：工件导向(標準) ■ TO：刀具导向(第一個工件) ■ CTO：刀具导向(進一步工件)
CTID	控制器用單節掃描自動產生程式中啟動的ID編號。 您可刪除或變更輸入，程式中啟動就無法使用。
SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W	現有軸內淨空高度的輸入為選擇性。 您可輸入軸的安全位置。若工具機製造商在NC巨集中處理這些位置，則控制器只靠近這些位置。

刀具導向加工的程序

需求

刀具導向加工需求：

- 工具機製造商必須定義用於刀具導向加工的換刀巨集
- 必須在工作台管理表內定義刀具導向加工方法TO和CTO
- NC程式在至少某些範疇內使用相同刀具
- NC程式的W-STATUS允許進一步加工

順序

- 1 輸入TO或CTO告訴控制器，刀具導向加工在這些工作台管理表行之外有效
- 2 控制器使用輸入TO執行NC程式直到TOOL CALL
- 3 W-STATUS從BLANK變為INCOMPLETE，並且控制器在CTID欄位輸入一值
- 4 控制器使用輸入CTO執行所有其他NC程式直到TOOL CALL
- 5 如果適用下列狀況之一，則控制器使用下一個刀具執行後續加工步驟：
 - 管理表內下一行內含輸入PAL
 - 管理表內下一行內含輸入TO或WPO
 - 管理表內數行尚未包含輸入ENDED或EMPTY
- 6 控制器用每一加工操作更新CTID欄位內的輸入
- 7 若群組的所有管理表行都內含輸入ENDED，則控制器處理工作台管理表內接下來幾行

重設加工狀態

如果想要再次開始加工，請將W-STATUS變更為BLANK。

若變更PAL行內的狀態，則也會自動變更此行底下的所有FIX和PGM行。

具備單節掃描的程式中啟動

您也可在中斷之後返回工作台管理表。控制器可顯示發生中斷之處的行與NC單節。

工作台管理表內的單節掃描為刀具導向。

在程式中啟動之後，若在以下幾行內定義刀具導向加工方法TO和CTO，則控制器恢復刀具導向加工。

程式中啟動時請記住以下幾點

- CTID欄位內的輸入會保留兩週。經過之後，程式中啟動就無法使用。
- 請勿變更或刪除CTID欄位內的輸入。
- 在軟體更新之後，CTID欄位內的資料會變成無效。
- 控制器儲存程式中啟動的預設編號。若變更此預設，加工也跟著位移。
- 在編輯刀具導向加工之內的NC程式之後，就無法再使用程式中啟動。

以下功能需要特別注意，尤其是程式中啟動：

- 使用雜項功能(例如M13)變更工具機狀態
- 寫入至組態(例如WRITE KINEMATICS)
- 移動範圍切換
- 循環程式32公差
- 傾斜工作平面

15


批次處理管理員

15.1 批次處理管理員(選項154)

基本原則

畫面顯示

當您開啟**批次處理管理員**時，顯示以下畫面配置：

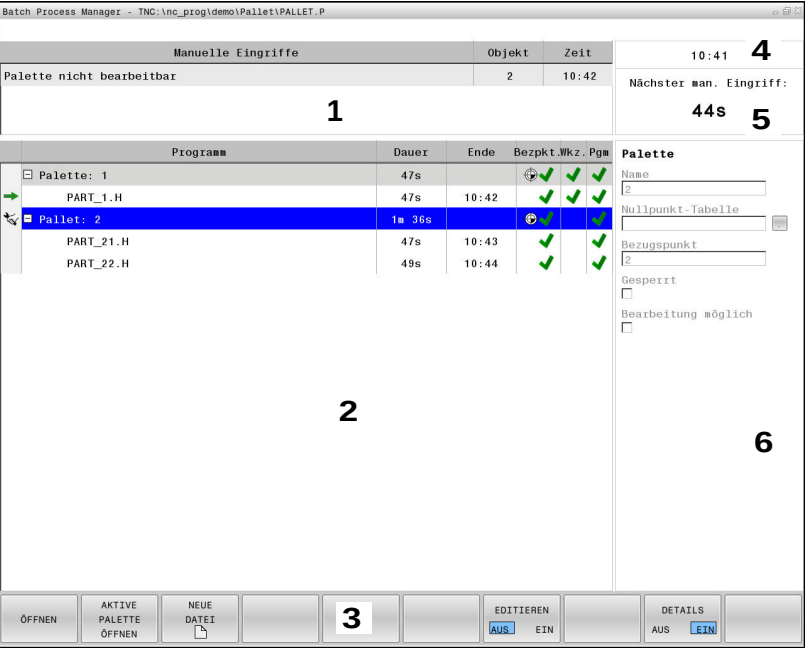

- 1 顯示所有需要的手動介入
- 2 顯示所選的工作清單
- 3 顯示目前的軟鍵
- 4 顯示目前的時間
- 5 顯示下一個手動介入
- 6 以藍色顯示該行內可編輯的輸入

應用

批次處理管理員可讓您規劃工具機上的生產順序。
將已規劃的NC程式儲存在工作清單中。使用**批次處理管理員**將工作清單開啟在第三方桌面上。

顯示以下資訊：

- NC程式是否無誤
- NC程式的執行時間
- 可用的刀具
- 工具機內需要手動介入的時間



此刀具使用測試功能必須啟用，並且開啟讓您確定取得所有資訊！
進一步資訊: "刀具使用測試", 246 頁碼

工作清單的欄

欄	意義
無欄名	Pallet 、 Clamping 或 Program 的狀態
Program	Pallet 、 Clamping 或 Program 的路徑或名稱
Duration	執行時間
End	執行時間結束
預設	工件預設的狀態
Tool	插入刀具的狀態
Pgm	程式的狀態
狀態	執行狀態

藉由第一欄內的圖示顯示**Pallet**、**Clamping**和**Program**的狀態。
圖示具有以下涵義：

圖示	意義
	Pallet 、 Clamping 或 Program 已鎖定
	並未啟用 Pallet 或 Clamping 用於加工
	此行目前在 程式執行 、 單節執行 或 程式執行 、 自動執行 內處理，並且無法編輯

狀態由**工作台**、**Tool**和**程式**欄內的圖示所示。
圖示具有以下涵義：

圖示	意義
	測試完成
	測試失敗，例如因為超出刀具壽命
	測試尚未完成
	不正確的程式結構，例如工作台不包含次級程式
	工件預設已定義
	檢查輸入 您可指派工件預設至工作台或至所有次級程式。



若工具機上的刀具使用測試功能尚未啟用或已開啟，則**程式**欄內無圖示顯示。
進一步資訊: "刀具使用測試", 246 頁碼
只有若使用刀具導向加工，才能看見**狀態**欄。

當您開啟**批次處理管理員**時，顯示以下軟鍵：

軟鍵	功能
	開啟工作清單
	若在 程式執行 、 單節執行 或 程式執行 、 自動執行 內開啟工作清單，則也會在 批次處理管理員 內開啟
	建立新工作清單
	編輯開啟的工作清單
	收縮或展開樹狀結構
插入移除	顯示軟鍵 INSERT BEFORE 、 INSERT AFTER 和 移除
	在游標位置之前插入新 Pallet 、 Clamping 或 Program
	在游標位置之後插入新 Pallet 、 Clamping 或 Program
	刪除行或單節
	切換現用視窗

軟鍵	功能
	移動行
	重設狀態
	從突現式視窗選擇可能的輸入
	選擇行
	取消標記

開啟批次處理管理員

可用以下方式開啟**批次處理管理員**：

- 
 - ▶ 按下**批次處理管理員**鍵
 - > 控制器開啟**批次處理管理員**。

建立工作清單

有兩種方式建立工作清單：

- 在工作台管理內
 - 進一步資訊: "工作台管理", 571 頁碼
 - 控制器在**批次處理管理員**內開啟工作台管理表(.p)當成工作清單。
- 直接在**批次處理管理員**內


工作清單的檔名開頭必須是字母。

如下在**批次處理管理員**內建立工作清單：













- ▶ 按下**批次處理管理員**鍵
- > 控制器開啟**批次處理管理員**。
- ▶ 按下**新 檔案**軟鍵
- > 控制器開啟**建立工作台檔案 ...**突現式視窗。
- ▶ 在突現式視窗中輸入目標目錄以及任何所想要的檔名
- ▶ 按下**ENT**鍵
- > 控制器開啟空白工作清單。
- ▶ 或者，按下**儲存**
- ▶ 按下**插入移除**軟鍵
- ▶ 按下**INSERT AFTER**軟鍵
- > 控制器在右手邊上顯示許多類型。
- ▶ 選擇所要的類型
 - **Pallet**
 - **Clamping**
 - **Program**
- > 控制器在工作清單內插入空白行。
- > 控制器在右手邊上顯示選取的類型。
- ▶ 定義輸入
 - **名稱**：直接輸入名稱，或透過突現式視窗選擇一個，若有的話
 - **工件原點表**：直接輸入工件原點，若需要，或透過突現式視窗選擇一個
 - **預設**：若需要，請直接輸入工件預設
 - **已鎖定**：鎖定所選行
 - **可編輯**：所選行無法編輯
- ▶ 利用按下**ENT**鍵確認輸入。
- ▶ 若需要，請重複這些步驟
- ▶ 按下**編輯**軟鍵

編輯工作清單

有兩種方式建立工作清單：

- 在工作台管理內
 - 進一步資訊: "編輯工作台管理表", 578 頁碼
 - 控制器在**批次處理管理員**內開啟工作台管理表(.p)當成工作清單。
- 直接在**批次處理管理員**內

您可如下在**批次處理管理員**內工作清單中編輯一行：

- ▶ 開啟所要的工作清單



- ▶ 按下**編輯**軟鍵



- ▶ 將游標放在所要的行上，例如Pallet
- > 控制器用藍色顯示選取的行。
- > 控制器在右手邊上顯示可編輯的輸入。



- ▶ 若需要，按下**改變 視窗**軟鍵
- > 控制器切換現用視窗。
- ▶ 以下輸入可改變：

- 名稱
- 工件原點表
- 預設
- 已鎖定
- 可編輯



- ▶ 利用按下**ENT**鍵確認已編輯的輸入。
- > 控制器調整該改變。



- ▶ 按下**編輯**軟鍵

在**批次處理管理員**內，可如下在工作清單內移動一行：

► 開啟所要的工作清單



► 按下**編輯**軟鍵



► 將游標放在所要的行上，例如**Program**
> 控制器用藍色顯示選取的行。



► 按下**移動**軟鍵



► 按下**標記**軟鍵
> 控制器將其中有游標的行反白。



► 將游標放在所要的位置上。
> 當游標放在合適的位置上時，控制器顯示**INSERT BEFORE**和**INSERT AFTER**軟鍵。



► 按下**INSERT BEFORE**軟鍵
> 控制器將該行插入新位置。



► 按下**返回**軟鍵



► 按下**編輯**軟鍵

執行工作清單

您可使用工作台管理來執行工作清單

進一步資訊: "處理工作台管理表", 577 頁碼

控制器開啟工作清單當成工作台管理內的工作台管理表(.p)。

16

手動操作說明及設定

16.1 開機・關機

開機

 **危險**

注意：對操作員有危險！

工具機以及工具機組件具有一定的機械危險性。電場、磁場或電磁場對於植入心律調節器的人特別危險。當工具機啟動後，危險伴隨而來。

- ▶ 請閱讀並遵守工具機手冊
- ▶ 請閱讀並遵守安全預防注意事項以及安全符號
- ▶ 使用安全裝置



請參考您的工具機手冊。

工具機開機並橫越參考點會根據個別的工具機有所不同。

請如下開啟工具機與控制器：

- ▶ 開啟控制器與工具機的電源供應器
 - > 控制器在後續對話中顯示開機狀態。
 - > 若成功開機，則控制器顯示**電源已中斷**對話
- CE

 - ▶ 按下**CE**鍵清除該訊息
 - > 控制器顯示**編譯PLC程式**對話；PLC程式自動編譯
 - > 控制器顯示**開啟外部直流電源**對話

I

 - ▶ 開啟工具機控制電壓
 - > 控制器執行自我測試。

若控制器沒有錯誤，則顯示**移動參考點**對話。

如果控制器發現錯誤，則發出錯誤訊息。

檢查軸位置



本章節僅適用於配備EnDat編碼器的工具機軸。

若在工具機開機之後實際軸位置與關機時的位置不吻合，控制器顯示突現式視窗。

- ▶ 檢查受影響軸的軸位置
- ▶ 如果目前的軸位置能配合圖面時，請以**是**來確認

注意事項

碰撞的危險！

若沒有注意，實際軸位置與控制器所期待位置(關機時所儲存)之間的偏差會導致非所要並且無法預期的軸移動。這在參照與所有後續移動期間會有碰撞的危險。

- ▶ 檢查軸位置
- ▶ 若軸位置吻合，只能用**是**確認突現式視窗
- ▶ 儘管已確認，不過一開始還是要小心移動軸
- ▶ 若有差異或您有任何疑問，請與工具機製造商聯繫

移動參考點

若控制器成功執行自我測試，則顯示**移動參考點**對話。



請參考您的工具機手冊。
工具機開機並橫越參考點會根據個別的工具機有所不同。
如果您的機器配備有絕對編碼器，您可省去行經參考點。



如果只是要編輯或圖形模擬NC程式，請在開啟控制電壓之後，立即選擇**編寫**或**程式模擬**操作模式，不需要參照該等軸。
在未參照該等軸之前，不可透過預設表設定預設或修改預設。控制器發出**軸向回原點**提示。
可稍後通過參考點。為此，在**手動操作**模式內按下**回歸 原點**軟鍵。

依照顯示的順序，以手動方式通過機械座標參考點：



- ▶ 針對每一軸按下**NC啟動**按鈕，或
- ▶ 現在控制器已經可以在**手動操作**模式下操作。

另外，可用任意順序通過參考點：



- ▶ 按住軸向方向按鈕，直到行進通過參考點
- ▶ 現在控制器已經可以在**手動操作**模式下操作。



橫越傾斜工作平面內的參考點

若在控制器關閉之前已經啟動**傾斜工作平面**功能，則在控制器重新啟動之後自動啟動該功能。這表示在傾斜工作平面內發生透過軸鍵移動。

移動參考點之前，必須關閉**Tilt the working plane**功能，否則控制器中斷程序並發出錯誤訊息。在不需要關閉**Tilt the working plane**之下，也可參照目前座標結構配置模型內未啟動的軸，像是刀庫。

進一步資訊: "啟動手動傾斜：", 656 頁碼

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。不正確的預先定位或組件之間空間不足都會導致參照該等軸期間有碰撞的危險。

- ▶ 請留意畫面上的資訊
- ▶ 若需要，在參照該等軸之前移動至安全位置
- ▶ 留意可能的碰撞



若工具機未配置任何絕對式編碼器，則必須確認旋轉軸的位置。突現式視窗內顯示的位置為控制器關機之前的最後位置。

關機



請參考您的工具機手冊。
關閉為機器相關的功能。

為了防止關機時造成資料流失，必須執行以下的步驟結束控制器的作業系統：



- ▶ 操作模式：按下**手動操作**鍵



- ▶ 按下**OFF**軟鍵



- ▶ 用**關機**軟鍵確認
- ▶ 當控制器在突現式視窗中顯示出**現在可關機**訊息，您即可切斷供應給控制器的電源

注意事項

注意：資料可能遺失！

控制器必須關閉，如此可終止執行中的處理並且儲存資料。關閉主開關立即關閉控制器會導致資料遺失，不管控制器在什麼狀態下。

- ▶ 總是將控制器關機
- ▶ 只有在畫面上有提示才關閉主開關

16.2 移動機械軸

備註



請參考您的工具機手冊。
透過軸方向鍵移動軸可根據工具機而有所不同。

使用軸方向鍵移動軸向

- 
 - ▶ 操作模式：按下**手動操作**鍵
- 
 - ▶ 按住軸方向鍵不放，直到機械軸移動至您所想要的位置；或
- 
 - ▶ 要連續移動軸：按住軸方向按鈕不放，再按下**NC啟動**鍵
- 
- 
 - ▶ 要停止：按下**NC停止**鍵

您可利用兩種方法一次移動數個軸。然後控制器顯示進給速率。您可使用**F**軟鍵變更軸行進的進給速率。

進一步資訊: "主軸轉速S、進給速率F以及雜項功能M", 608 頁碼
若工具機上啟動移動作業，則控制器顯示**控制器運轉中**符號。


增量式快速定位

您可使用增量式快速定位使機械軸移動預設距離。

- ▶ 操作模式：按下**手動操作**或**電子手輪**鍵
- ▶ 轉換軟鍵列
- ▶ 選擇增量式快速定位：將**增量**軟鍵切換為**開啟**
- ▶ 輸入**線性軸**的螺旋進給，並用**確認 數值**軟鍵確認
- ▶ 另外，利用**ENT**鍵確認
- ▶ 使用方向鍵，將游標定位在**旋轉軸**上
- ▶ 輸入**旋轉軸**的螺旋進給，並用**確認 數值**軟鍵確認
- ▶ 另外，利用**ENT**鍵確認
- ▶ 使用**確定**軟鍵確認
- ▶ 增量已啟動。
- ▶ 關閉增量式快速定位：將**增量式**軟鍵切換為**關閉**



如果在**寸動**功能表內，可使用**關 掉**軟鍵關閉增量式寸動定位。
螺旋進給的輸入範圍從0.001 mm至10 mm。

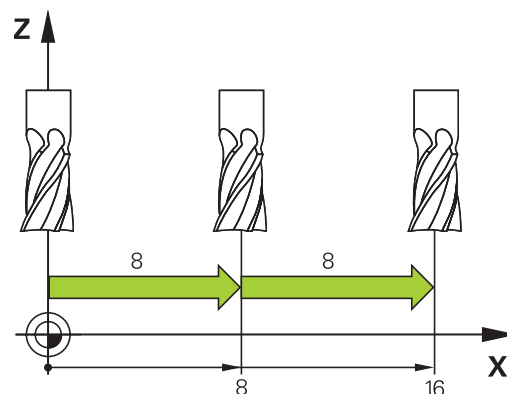

使用電動手輪移動

⚠ 危險

注意：對操作員有危險！

不安全的連接、有缺陷的纜線和不正確的使用始終是電氣危險源。當工具機啟動後，危險伴隨而來。

- ▶ 只能由授權的維修技師連接或移除裝置
- ▶ 只能透過連接的手輪或安全連線啟動工具機

控制器支援使用下列新型電子式手輪移動：

- HR 510：不含顯示器的簡單手輪，透過纜線傳輸資料
- HR 520：含顯示器的簡單手輪，透過纜線傳輸資料
- HR 550FS：含顯示器的簡單手輪，透過無線傳輸資料

除此之外，控制器持續支援有線手輪HR 410 (不含顯示器)和HR 420 (含顯示器)。

請參考您的工具機手冊。

您的工具機製造商可以使得HR 5xx手輪提供額外的功能。

如果要在虛擬刀具軸VT上使用**手輪 superimp.**功能，建議使用手輪HR 5xx。

進一步資訊: "虛擬刀具軸向VT", 464 頁碼

可攜式HR 520和HR 550FS手輪配備顯示器，上面可顯示控制器的資訊。此外，您可使用手輪軟鍵執行重要的設定功能，例如預先設定或是輸入及執行M功能。

只要您用手輪啟動鍵啟動手輪，就會鎖定操作面板。控制器在畫面上的突現式視窗內顯示此狀態。


如果控制器連接多個手輪，則操作面板上的手輪按鍵無法使用。透過手輪上的手輪鍵啟動或關閉手輪。在選擇另一個手輪之前，必須關閉已啟動的手輪。

請參考您的工具機手冊。

此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。



- 1 緊急停止鍵
- 2 狀態與功能選擇的手輪顯示
- 3 軟鍵
- 4 軸鍵；工具機製造商可根據軸組態更換
- 5 許可鍵
- 6 定義手輪敏感度的方向鍵
- 7 手輪啟動鍵
- 8 選取軸的行進方向之按鍵
- 9 軸方向鍵的快速移動疊加
- 10 主軸開啟(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 11 產生NC單節鍵(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 12 主軸關閉(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 13 特殊功能的CTRL鍵(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 14 NC開始鍵(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 15 NC停止鍵(工具機專屬功能，工具機製造商可更換按鍵)
- 16 手輪
- 17 主軸轉速電位計
- 18 進給速率電位計
- 19 纜線連接，不適用於HR 550FS無線手輪

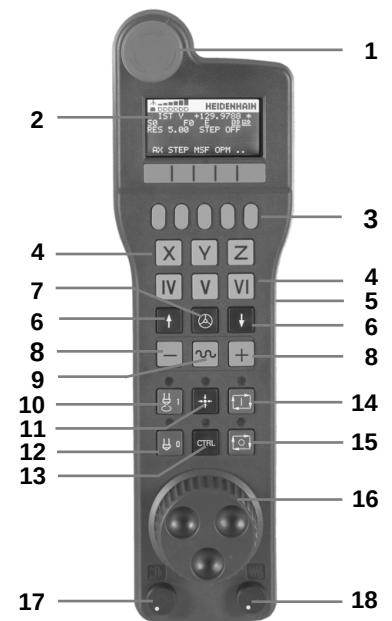

手輪顯示器

- 1 只適用於HR 550FS無線手輪：顯示手輪是否在擴充基座內或是否已啟動無線操作
- 2 只適用於HR 550FS無線手輪：顯示信號強度，6格 = 最大信號強度
- 3 只適用於HR 550FS無線手輪：顯示可充電電池的電量多寡，6格 = 電量全滿。充電時，格子會由左到右跑動
- 4 ACTL：位置顯示的類型
- 5 Y+129.9788：選取軸的位置
- 6 *：STIB (運作中的控制器)；已經開始執行程式或軸在動作中
- 7 S0：目前主軸轉速
- 8 F0：所選擇軸向正在移動時的進給速率
- 9 E: 錯誤訊息
若控制器上顯示錯誤訊息，則手輪顯示器顯示**ERROR**訊息三秒。然後顯示器上顯示字母**E**，直到控制器上的錯誤消除為止。
- 10 3D: 傾斜的工作平面功能為啟動
- 11 2D: 基本旋轉功能為啟動
- 12 RES 5.0: 啟動手輪解析度 選取軸使用手輪旋轉所移動的路徑
- 13 STEP ON 或 OFF: 增量式抖動啟動或關閉。若功能已啟動，控制器額外顯示目前的移動步階
- 14 軟鍵列：可選擇多種功能，在以下段落中說明



HR 550FS無線手輪的特殊功能

⚠ 危險**注意：對操作員有危險！**

由於無線手輪配備可充電電池以及其他無線裝置，因此比有線連接更容易受到干擾。忽略對安全操作的要求和資訊會導致用戶受到危害，例如在安裝或保養工作期間。

- ▶ 檢查手輪的無線連線是否有可能與其他無線裝置重疊
- ▶ 持續使用最遲120小時之後必須關閉無線手輪以及手輪架的電源，讓控制器在重新啟動手輪時可執行功能測試
- ▶ 若廠區內使用多部無線手輪，則確定手輪與手輪固定架之間有明確的指派(像是用彩色貼紙)
- ▶ 若廠區內使用多部無線手輪，則確定手輪與個別工具機之間有明確的指派(像是用功能測試)

HR 550FS無線手輪配備可充電電池，將手輪放回手輪架就會開始充電。

HR 550FS搭配電池可持續使用8個小時才需要充電，手輪完全沒電時，在手輪架需要3個小時才能充滿電力。不需HR 550時，請放回手輪架內。由於無線手輪背面的充電接點和充電控制器，讓手輪電池時常維持電力充足，並且此處還與緊急停止電路直接連接。

一旦手輪在夾具內，則內部切換為有線操作，如此即使手輪完全沒電時也可使用。此時的功能與無線操作時一樣。



請定期清潔手輪架以及手輪上的接點**1**，確定運作正常。

傳輸範圍廣闊，若您無可避免要接近傳輸範圍邊緣，這可能發生在非常大型工具機上，HR 550FS會用一些震動警報來提醒您，若發生此狀況，您必須縮短與整合有無線接收器的手輪架間之距離。

注意事項**注意：對工件與刀具有危險！**

若無線傳輸中斷、電池用完或有故障情況，無線手輪會啟動緊急停止反應。加工期間的緊急停止反應會導致刀具或工件受損。

- ▶ 手輪不使用時，請放回手輪架
- ▶ 請保持手輪與手輪架之間的距離越短越好(請注意震動警示)
- ▶ 加工之前請先測試手輪

若控制器已經觸發緊急停止，則必須重新啟動手輪。進行方式如下：

- ▶ 按下**MOD**鍵選擇MOD功能
- ▶ 選擇**工具機設定**

設定
無線
手輪

- ▶ 按下**設定 無線 手輪**軟鍵
- ▶ 按一下**啟動手輪**按鈕重新啟動無線手輪
- ▶ 若要儲存組態並退出組態功能表，請按下**END**

MOD操作模式包含調機與設置手輪的功能。

進一步資訊："設置HR 550FS無線手輪", 732 頁碼



選擇要移動的軸向

您可透過軸向鍵直接啟動主要軸X、Y、Z及三個其它由工具機製造商所定義的軸向。工具機製造商也可將虛擬軸VT直接放在三個軸鍵的其中之一上，若虛擬軸VT並非軸鍵的其中之一，則進行方式如下：

- ▶ 按下手輪軟鍵**F1 (AX)**
- ▶ 控制器在手輪顯示器上顯示出所有啟動軸向。目前的啟動軸向會閃爍。
- ▶ 使用手輪軟鍵**F1 (->)**或**F2 (<-)**選擇所要的軸向，並使用**F3 (確定)**手輪軟鍵確認

設定手輪靈敏度

手輪靈敏度決定手輪每轉一圈時軸所採用的路徑。靈敏度等級為預先定義的，並可使用手輪方向鍵來選擇(只有未啟動增量式快速移動時)。

可選擇的靈敏度等級為：
0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 [mm/轉或度數/轉]

可選擇的靈敏度等級為：
0.00005/0.001/0.002/0.004/0.01/0.02/0.03 [mm/轉或度數/轉]

移動軸向



- ▶ 要啟動手輪，請按下HR 5xx上的手輪按鍵：
- ▶ 此時只能透過HR 5xx操作控制器。控制器在畫面上顯示具有此資訊的突現式視窗。
- ▶ 如果需要的話，可使用**OPM**軟鍵選擇所想要的操作模式



- ▶ 如果需要的話，按住許可按鈕



- ▶ 使用手輪來選擇要移動的軸向。若需要，請透過軟鍵選擇額外的軸向



- ▶ 使用+鍵在正方向上移動啟動軸向，或是



- ▶ 使用-鍵在負方向上移動啟動軸向



- ▶ 要關閉手輪，請按下HR 5xx上的手輪按鍵
- ▶ 此時可再度透過操作面板操作控制器。

電位計設定

**危險****注意：對操作員有危險！**

起動手輪並不會自動啟動手輪的電位計；而是控制器的操作面板上之電位計保持啟動。在手輪上NC開始之後，控制器立即開始加工或進行軸定位，即使手輪上的電位計設定為0 %。在工作空間內的任何人都會有死亡的危險！

- ▶ 使用手輪之前，請將操作面板的電位計設定為0 %
- ▶ 使用手輪時，也啟動手輪的電位計

機器操作面板的電位計在您已經啟動手輪之後可持續保持啟動。如果您想要使用手輪上的電位計，請依下述進行：

- ▶ 請同時按下HR 5xx上的**CTRL**與**手輪**按鍵
- 控制器在手輪顯示器上顯示用於選擇電位計的軟鍵功能表。
- ▶ 按下**HW**軟鍵來啟動手輪電位計

如果您已經啟動手輪上的電位計，您必須在解除選擇手輪之前重新啟動機器操作面板的電位計。進行方式如下：

- ▶ 請同時按下HR 5xx上的**CTRL**與**手輪**按鍵
- 控制器在手輪顯示器上顯示用於選擇電位計的軟鍵功能表。
- ▶ 按下**KBD**軟鍵來啟動機器操作面板的電位計

若手輪關閉時手輪電位計仍舊啟動時，控制器發出警示。

增量式快速定位

利用增量式快速定位，藉由您所定義的預設增量，控制器移動目前啟動的手輪軸：

- ▶ 按下手輪軟鍵**F2(STEP)**
- ▶ 啟動增量式快速定位：按下手輪軟鍵**3(ON)**
- ▶ 利用按下**F1**或**F2**鍵來選擇所想要的快速增量。最小可能的增量為0.0001 mm (0.00001吋)。最大可能的增量為10 mm (0.3937吋)。
- ▶ 使用軟鍵4來確認所選擇的快速增量**(OK)**
- ▶ 利用**+**或**-**手輪鍵，在相對應的方向上移動啟動的手輪軸



若您按住**F1**或**F2**鍵，則每次達到十進位值0時，控制器會變成以10倍來計算增量。

亦藉由按下**CTRL**鍵，則可在按下**F1**或**F2**時增加計算增量到100倍。

輸入雜項功能M

- ▶ 按下**F3 (MSF)**手輪軟鍵
- ▶ 按下**F1 (M)**手輪軟鍵
- ▶ 利用按下**F1**或**F2**鍵來選擇所想要的M功能號碼
- ▶ 使用**NC啟動**鍵執行M雜項功能

輸入主軸轉速S

- ▶ 按下**F3 (MSF)**手輪軟鍵
- ▶ 按下**F2 (S)**手輪軟鍵
- ▶ 利用按下**F1**或**F2**鍵來選擇所想要的速率
- ▶ 使用**NC啟動**鍵啟動新的速率S



若您按住**F1**或**F2**鍵，則每次達到十進位值0時，控制器會變成以10倍來計算增量。

亦藉由按下**CTRL**鍵，則可在按下**F1**或**F2**時增加計算增量到100倍。

輸入進給速率F

- ▶ 按下**F3 (MSF)**手輪軟鍵
- ▶ 按下**F3 (F)**手輪軟鍵
- ▶ 利用按下**F1**或**F2**鍵來選擇所想要的進給速率
- ▶ 使用**F3 (確定)**手輪軟鍵確認新的進給速率F



若您按住**F1**或**F2**鍵，則每次達到十進位值0時，控制器會變成以10倍來計算增量。

亦藉由按下**CTRL**鍵，則可在按下**F1**或**F2**時增加計算增量到100倍。

預設



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商可關閉個別軸內的預設。

- ▶ 按下**F3 (MSF)**手輪軟鍵
- ▶ 按下**F4 (PRS)**手輪軟鍵
- ▶ 如果想要的話，選擇要做設定預設的軸向。
- ▶ 使用手輪軟鍵**F3**重設軸向(**OK**)，或使用**F1**及**F2**設定所想要的數值，然後使用**F3**確認(**OK**)。亦藉由按下**CTRL**鍵，您可增加計算增量到10

改變操作模式

使用手輪軟鍵**F4 (OPM)**，您可使用手輪來切換操作模式，如果控制的目前狀態可容許有一模式改變的話。

- ▶ 按下**F4 (OPM)**手輪軟鍵
- ▶ 藉由手輪軟鍵選擇所想要的操作模式
 - **MAN**：手動操作
 - **MDI**：定位用手動資料輸入
 - **SGL**：程式執行,單節執行
 - **RUN**：程式執行,自動執行

產生完整的移動單節



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可指派任何功能給**產生NC單節**手輪鍵。

- ▶ 選擇**定位用手動資料輸入**操作模式
- ▶ 如果需要的話，使用控制器鍵盤上的方向鍵來選擇要插入新的移動單節之後的NC單節
- ▶ 啟動手輪
- ▶ 按下手輪上的**產生NC單節**鍵
- ▶ 控制器插入包含有透過MOD功能所選擇的所有軸向位置之一完整的移動單節。

在操作的程式執行模式中的特色

您可使用以下操作的程式執行模式中的功能：

- **NC開始鍵(NC開始手輪鍵)**
- **NC停止鍵(NC停止手輪鍵)**
- 在已經按下**NC停止**鍵之後：內部停止(手輪軟鍵**MOP**且然後停止)
- 在已經按下**NC停止**鍵之後：手動軸向行進(手輪軟鍵**MOP**且然後**MAN**)
- 在程式中斷期間已經手動移動軸向之後，返回到輪廓(**MOP**然後**REPO**手輪軟鍵)。使用功能類似於螢幕軟鍵的手輪軟鍵來操作，請參閱
進一步資訊: "返回輪廓", 695 頁碼
- 傾斜工作平面功能之On/Off開關(**MOP**然後**3D**手輪軟鍵)

16.3 主軸轉速S、進給速率F以及雜項功能M

應用

在**手動操作**和**電子手輪**操作模式中，可利用軟鍵輸入主軸轉速S、進給速率F及雜項功能M。

進一步資訊: "輸入雜項功能M並停止", 450 頁碼



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商定義工具機上可用的額外功能。

輸入數值：

主軸轉數S、雜項功能M



- ▶ 選擇主軸轉速的輸入：按下**S**軟鍵

主軸轉速 S =



- ▶ 輸入**1000** (主軸轉速)，並用**NC開始**鍵套用此值

含輸入轉速**S**的主軸轉速以雜項功能**M**來啟動。以相同方式輸入雜項功能**M**。

控制器在狀態畫面中顯示目前的主軸轉速。若主軸轉速低於1000，控制器也顯示已經輸入的小數位數。

進給速率 F

輸入進給速率**F**之後，用**ENT**鍵來確認輸入。

進給速率F以下的特性：

- 若輸入F=0，則工具機製造商已經定義為最低進給率的進給率生效
- 若輸入的進給率超過工具機製造商所定義的最大值，則工具機製造商定義的值生效
- 斷電期間會保存F值。
- 控制器顯示進給速率。
 - 當**3D ROT**啟動時，若許多軸已移動，則顯示加工進給速率
 - 若**3D ROT**未啟動，若許多軸已移動，則進給驅動器顯示仍舊空白

調整主軸轉速以及進給速率

您可使用電位計來改變主軸轉速S及進給速率F，從設定值的0 %至150 %。

進給速率電位計只降低程式編輯的進給速率，不再使用控制器計算的進給速率。



只有在搭配無限變速主軸驅動器的機器上，主軸轉速的倍率才有作用。



進給速率限制F MAX：



請參考您的工具機手冊。
進給速率限制取決於工具機，

F MAX軟鍵可讓您針對所有操作模式降低進給速率。此減緩可應用到所有快速行進與進給速率動作。關機或開機之後，您輸入的值仍舊有效。

F MAX軟鍵可用於以下操作模式：

- 程式執行,單節執行
- 程式執行,自動執行
- 定位用手動資料輸入

程序

 
如果要啟動進給速率限制F MAX，請執行如下：



- ▶ 操作模式：按下**定位用手動資料輸入**軟鍵



- ▶ 按下**F MAX**軟鍵



- ▶ 輸入所要的最大進給速率
- ▶ 按下**確定**軟鍵

16.4 選擇性安全概念(功能安全性FS)

雜項功能



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商會依據您的工具機來調適海德漢安全系統。

每位工具機操作員都暴露在特定風險之下，雖然保護裝置可避免進入危險地點，不過操作員也必須在沒有這些保護的機器之下工作(例如保護門已開啟)。在最近幾年來已經發展出許多指南與法規，來將這些風險降至最低。

海德漢的整合式安全設定符合依照EN 13849-1的**Performance-Level d**以及依照IEC 61508的**SIL 2**。安全相關操作模式對應至EN 12417，並且確定廣泛的操作員防護。

海德漢安全概念的基礎為雙通道處理器結構，由主電腦(MC)和一或多個驅動控制器模組(CC= 控制器計算單元)所構成。所有監視機構在控制系統內都有備援設計，安全相關系統資料會進行交互循環資料比對，而安全相關錯誤會透過定義的停止反應，造成所有驅動器安全停止。

定義的安全功能已觸發並且透過安全相關輸入與輸出(雙通道實施)達成安全操作狀態，這對系統的所有操作模式都有影響。

本章內有具備功能安全性的控制器上額外可用功能之解釋。

詞彙解釋

安全相關操作模式

說明	簡單說明
SOM_1	安全操作模式1：自動操作、生產模式
SOM_2	安全操作模式2：設定模式
SOM_3	安全操作模式3：手動介入；只適用於合格的操作員
SOM_4	安全操作模式4：進階手動介入，處理監控

安全功能

說明	簡單說明
SS0, SS1, SS1F, SS2	安全停止：使用不同的方法安全停止所有驅動器
STO	安全扭力關閉：中斷供應給馬達的電力，提供保護避免非預期的驅動器啟動
SOS	安全操作停止，提供保護避免非預期的驅動器啟動
SLS	安全速限，避免保護門開啟時驅動器超過速限

額外狀態顯示

在具有功能安全性FS的控制器上，一般狀態顯示內含有關目前安全功能狀態的額外資訊，控制器顯示此資訊作為狀態顯示**T**、**S**和**F**的操作狀態

狀態顯示	簡單說明
STO	中斷供應給主軸或進給驅動器的電力。
SLS	安全速限：已啟動安全速限
SOS	安全操作停止：已啟動安全操作停止。
STO	安全扭力關閉：中斷供應給馬達的電力。

控制器顯示一個圖示來顯示軸狀態：

按鍵	短暫說明
	軸已通過測試
	軸尚未測試 所有軸都必須達到「已測試」狀態。 進一步資訊: "檢查軸位置", 613 頁碼

控制器在操作模式文字右邊用標題內圖示顯示目前安全相關的操作模式。

圖示	安全相關操作模式
	SOM_1操作模式啟動
	SOM_2操作模式啟動
	SOM_3模式啟動
	SOM_4模式啟動

檢查軸位置



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由您的工具機製造商調整。

啟動控制器之後，檢查軸位置是否與關機之後的位置相同。若發生偏移，則此軸在位置顯示當中會變成紅色，而即使門開啟，也無法移動標示為紅色的軸。

如此，必須為了有問題的軸而接近測試位置，進行方式如下：

- ▶ 選擇**手動操作**模式
- ▶ 使用**NC開始**執行方法，以顯示的順序移動該等軸
- ▶ 該軸移動至測試位置。
- ▶ 一旦已經到達測試位置，對話出現詢問是否已經正確接近該位置。
- ▶ 若控制器正確接近測試位置，請使用**確定**軟鍵確認，若未正確接近該位置，則使用**結束**
- ▶ 若用**確定**確認，您必須用工具機操作面板上的許可鍵再次確認測試位置正確性
- ▶ 針對要移動至測試位置的所有軸重複此程序

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。不正確的預先定位或組件之間空間不足都會導致靠近測試位置期間有碰撞的危險。

- ▶ 若需要，在靠近測試位置之前移動至安全位置
- ▶ 留意可能的碰撞



請參考您的工具機手冊。
測試位置由工具機製造商指定。

啟動進給速率限制



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由您的工具機製造商調整。

您可使用此功能，在保護門已開啟時避免觸發SS1反應(驅動器安全停止)。

若按下**F LIMITED**軟鍵，控制器會將軸與主軸的轉速限制到工具機製造商所定義之值。該限制取決於借助於按鍵鎖開關選取的安全SOM_x操作模式。若SOM_1啟動，則軸與主軸都停止，因為只有這樣才能開啟SOM_1內的保護門。



- ▶ 選擇**手動操作**模式



- ▶ 轉換軟鍵列



- ▶ 開啟/關閉進給速率限制


16.5 管理預設

備註



基本上在以下情況中使用預設管理表：

- 若工具機配備旋轉軸(傾斜工作台或旋轉頭)並且使用**傾斜工作面**功能
- 若工具機配備主軸頭更換系統
- 若到目前為止，您已經使用具有REF型工件原點表的舊型控制器
- 您想要加工有不同對準之許多相同工件

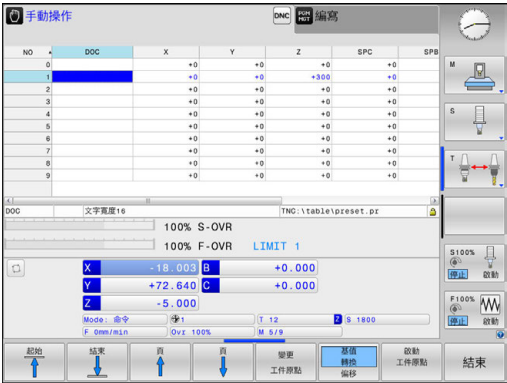

預設座標資料表可包含任何數目的列(預設)。為了最佳化檔案大小及處理速度，僅使用到與管理預設所需一樣多的列。

為了安全性理由，僅可在預設座標資料表末端插入新的列。

預設與工作台參考點

若使用工作台，請注意預設座標資料表內儲存的預設係關於啟動的工作台參考點。

進一步資訊: "工作台管理", 571 頁碼

在資料表中儲存預設



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可關閉個別軸內的預設。

預設座標資料表的名稱為**PRESET.PR**，並儲存在**TNC:\table**目錄之下。若已按下**變更 工件原點**軟鍵，則**PRESET.PR**只能在**手動操作**和**電子手輪**模式內編輯。您可在**編寫**模式內開啟**PRESET.PR**預設座標資料表，但是無法編輯。

允許複製預設座標資料表到另一個目錄中(用於資料備份)。寫入保護列在複製的表內仍舊有寫入保護。

請勿改變複製表格中的列號！若要重新啟動表格，這會造成問題。

為了啟動被複製到另一個目錄之預設座標資料表，您必須將其複製回到**TNC:\table**目錄

為了儲存預設及基本旋轉在預設座標資料表中，有數種方法：

- 手動輸入
 - 使用**手動操作**和**電子手輪**模式內的探測循環程式
 - 使用自動模式中的探測循環程式400到402及410到419
- 進一步資訊：循環程式編輯使用手冊



操作注意事項：

- 來自預設座標資料表之基本旋轉即會對預先設定值旋轉座標系統，其顯示成與基本旋轉相同的列。
- 預設時，傾斜軸的位置必須與傾斜情況吻合。
 - 如果**傾斜工作面**功能並未啟動，旋轉軸的位置顯示必須=0°(如果必要的話即將旋轉軸歸零)
 - 如果**傾斜工作面**功能已啟動，旋轉軸的位置顯示必須符合3D ROT功能表中所輸入的角度
- **平面重設**不會重設主動3-D旋轉。
- 在列0中，控制器皆會透過軸向鍵或透過軟鍵來儲存您最近手動設定的預設。如果手動設定的預設為啟動時，控制器即在狀態顯示器中顯示文字**PR MAN(0)**。

手動儲存預設在預設座標資料表中

請如下執行，以便在預設座標資料表中儲存預設：

- 
- ▶ 選擇**手動操作**模式
- 
- 
- 
- 
- 






- ▶ 緩慢地移動刀具，直到接觸(擦到)工件表面，或是相對應地定位測量旋鈕
 - ▶ 按下**工件原點 管理**軟鍵
 - ▶ 控制器開啟預設座標資料表，並設定游標到啟動預設的列。
 - ▶ 按下**變更 工件原點**軟鍵
 - ▶ 控制器在軟鍵列中顯示所有可用的輸入選項。
 - ▶ 選擇預設座標資料表中您想要改變的列(列號為預設的號碼)
 - ▶ 如果需要的話，選擇預設座標資料表中您想要改變的欄
 - ▶ 使用軟鍵來選擇輸入可能性當中的一項

輸入選項

軟鍵	功能
	直接轉換刀具(量表)的實際位置做為新的預設：此功能僅會儲存游標在其上的軸內之預設值。
	指定任何數值到工具(量表)之實際位置：此功能僅會儲存游標在其上的軸內之預設值。在突現式視窗中輸入所想要的數值
	增量式地偏移已經儲存在表格中的預設：此功能僅會儲存游標在其上的軸內之預設值。在突現式視窗中輸入具有正確符號之所想要的修正值。若啟動英吋顯示：輸入英吋值，然後控制器會從內部將輸入值轉換為mm
	直接輸入新的預設，而不需要座標結構配置(特定軸向)的計算。如果您的機器具有一旋轉工作台，僅使用此功能，並藉由輸入0使您可以設定預設到旋轉工作台的中心。此功能僅會將該值儲存在游標目前在其上的軸內。在突現式視窗中輸入所想要的數值。若啟動英吋顯示：輸入英吋值，然後控制器會從內部將輸入值轉換為mm
	選擇 基值轉換/偏移 檢視。標準 基值轉換 檢視顯示X、Y和Z欄。根據工具機，另外顯示SPA、SPB和SPC欄。控制器儲存基本旋轉(針對Z刀具軸，控制器使用SPC欄)。 偏移 檢視顯示對預設的偏移值。
	寫入目前啟動的工件原點到表格中一條可選擇的行：此功能儲存預設在所有的軸向上，然後自動地啟動在表格中適當的列。若啟動英吋顯示：輸入英吋值，然後控制器會從內部將輸入值轉換為mm

編輯預設座標資料表

軟鍵	編輯表格模式中的功能
	選擇表格開頭
	選擇表格結尾
	選擇表格內的上一頁
	選擇表格內的下一頁
	選擇預設的輸入功能
	在顯示基本轉換或軸偏移之間選擇
	啟動預設座標資料表中所選擇列的預設
	在資料表末端上加入許多列(第二軟鍵列)
	複製反白的欄位(第二軟鍵列)
	插入複製的欄位(第二軟鍵列)
	重設所選擇的列： 控制器輸入 - 在所有欄當中(第二軟鍵列)
	在表格的末端插入一單一行(第二軟鍵列)
	在表格的末端刪除一單一行(第二軟鍵列)

保護預設避免遭到覆寫

使用**已鎖定**欄可避免預設座標資料表內其他列遭到覆寫。防寫的列會在預設座標資料表內以彩色反白顯示。

若要用手動探測循環程式覆寫防寫列，請用**確定**確認並輸入密碼(有密碼保護)。

注意事項

注意：資料可能遺失！

已經用**鎖定 / 未鎖 密碼**功能鎖定的列只能用選取的密碼解除鎖定。忘記密碼無法重設。這表示已鎖定的列會永久上鎖，如此預設座標資料表就無法再完整使用。

- ▶ 請用替代功能**鎖定 / 未鎖**
- ▶ 請記下密碼

如下保護預設以免遭到覆寫：

-  ▶ 按下**變更 工件原點**軟鍵
-  ▶ 選擇**已鎖定**欄
-  ▶ 按下**編輯 現在的 欄位**軟鍵

不使用密碼來保護預設：

-  ▶ 按下**鎖定 / 未鎖**軟鍵
- ▶ 控制器在**已鎖定**欄內寫入**L**。

使用密碼保護預設：

-  ▶ 按下**鎖定 / 未鎖 密碼**軟鍵
- ▶ 在突現式視窗中輸入密碼
-  ▶ 以**確定**軟鍵或**ENT**鍵來確認：
- ▶ 控制器在**已鎖定**欄內寫入**###**。

取消寫入保護

要編輯先前有寫入保護的列，請如下執行：



- ▶ 按下**變更 工件原點**軟鍵



- ▶ 選擇已鎖定欄



- ▶ 按下**編輯 現在的 欄位**軟鍵

無密碼保護的預設：



- ▶ 按下**鎖定 / 未鎖**軟鍵
- > 控制器取消寫入保護。

有密碼保護的預設：



- ▶ 按下**鎖定 / 未鎖 密碼**軟鍵



- ▶ 在突現式視窗中輸入密碼
- ▶ 以**確定**軟鍵或**ENT**鍵來確認
- > 控制器取消寫入保護。

啟動預設

在手動操作模式內啟動預設

注意事項

注意：重大財產損失！

預設座標資料表內未定義的欄位行為與值 **0** 內定義的欄位不同：
使用值 **0** 定義的欄位在啟動時覆寫先前值，而未定義的欄位則保留先前值。

► 啟動預設之前，請檢查是否所有欄都含有值。



操作注意事項：

- 當啟動來自預設座標資料表之預設時，控制器即重設啟動的工件原點位移、鏡射、旋轉或縮放比例係數。
- 在另一方面，**傾斜工作面**功能(循環程式**19**或**PLANE**)維持啟動。



► 選擇**手動操作**模式



► 按下**工件原點 管理**軟鍵



► 選擇您想要啟動的預設編號



► 或使用**GOTO**鍵，選擇您想要啟動的預設編號



► 使用**ENT**鍵確認



► 按下**啟動 工件原點**軟鍵



► 確認預設的啟動
➢ 控制器設定畫面以及基本旋轉。



► 離開預設座標資料表

啟動NC程式中的預設

為了在程式執行期間啟動來自預設座標資料表的預設，請使用循環程式247。在循環程式247中，定義要啟動的預設數量。

進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

16.6 不使用3-D接觸式探針的工件原點設定

備註

當預設時，將控制器顯示設定到已知工件位置的座標。



所有手動探測功能都可使用3-D接觸式探針。

進一步資訊: "使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)", 643 頁碼



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商可關閉個別軸內的預設。

準備工作

- ▶ 夾住並校準工件
- ▶ 將已知半徑的標準刀具裝於主軸上
- ▶ 確定控制器顯示實際位置

含端銑刀的預設設定

- 
- ▶ 選擇**手動操作**模式
- 
- ▶ 慢速移動刀具直到接觸 (擦到) 工件表面。
- 
- 

設定一軸內的預設：


- 
- ▶ 選擇軸

▶ 控制器開啟**PRESETTING Z=**對話視窗

另外：

- 
- ▶ 按下**設定 工件座標**軟鍵

▶ 利用軟鍵選擇軸向
- 
- ▶ 主軸軸向上的標準刀具：將顯示設定到已知的工件位置（此例為0）或輸入金屬片的厚度d。在刀具軸中，須考慮補正刀具半徑
- 

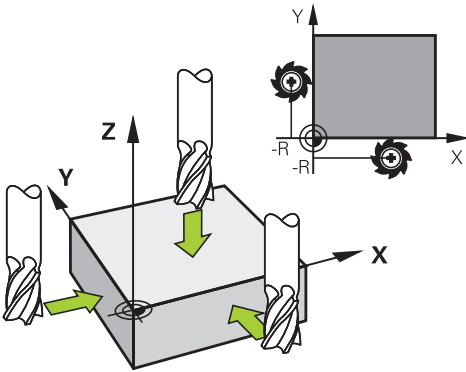

針對其他機械軸重複執行以上的操作步驟。

如果已經設定刀具軸內的刀具，請將刀具軸的顯示設定為刀具的長度L或輸入總和 $Z=L+d$ 。



操作注意事項：

- 控制器自動儲存具有預設表中列0內軸向鍵的預設集合。
- 若工具機製造商已經鎖定該軸，則無法在該軸內設定預設。然後無法看見該軸的軟鍵。

使用具有機械探針或量表之接觸式探針功能

如果在您的機器上並沒有電子式3-D接觸式探針，您亦可以機械探針或刀具簡單接觸工件，使用所有前述手動接觸式探針功能(校正功能除外)。

進一步資訊: "使用3-D接觸式探針(選項17)", 624 頁碼

為取代於探測期間將由3-D接觸式探針自動產生的電子信號，您可手動地啟始觸發信號，以藉由按一鍵來捕捉到**探測位置**。

進行方式如下：



- ▶ 藉由軟鍵選擇任何一個接觸式探針功能
- ▶ 移動機械探針到控制器所捕捉的第一位置。
- ▶ 若要捕捉位置：按下**實際位置捕捉**軟鍵
- ▶ 控制器儲存目前的位置。
- ▶ 移動機械探針到控制器要捕捉的下一個位置。
- ▶ 若要捕捉位置：按下**實際位置捕捉**軟鍵
- ▶ 控制器儲存目前的位置。
- ▶ 如果需要，移動到額外的位置，並如前述般地捕捉
- ▶ **工件座標**：在功能表視窗中，輸入新預設的座標，利用**設定 工件座標**軟鍵確認，或寫入數值到一資料表中，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 終止探測功能：按下**結束**鍵



若嘗試在已鎖定軸內設定預設，根據工具機製造商的定義，控制器將發出警示或錯誤訊息。

16.7 使用3-D接觸式探針(選項17)

簡介

在預設設定期間控制器的行為係根據選擇性機器參數**chkTiltingAxes** (編號204601)內之設定：

- **chkTiltingAxes: On** 使用一啟動的傾斜工作平面，控制器於X、Y和Z軸中預設設定期間，會檢查旋轉軸的目前座標是否符合您定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)。如果未啟動傾斜工作平面功能，控制器即會檢查是否旋轉軸在0° (實際位置)。如果位置不吻合，則控制器發出錯誤訊息。



探測功能**PL**和**ROT**將目前的旋轉軸列入考慮，並且從此位置取得探測點。

- **chkTiltingAxes: Off** 控制器並不檢查是否旋轉軸的目前座標(實際位置)符合您所定義的傾斜角度。

若機器參數尚未設定，控制器會詢問**chkTiltingAxes: On**是否已設定



總是在所有三個主要軸向上設定一預設。這清楚並正確地定義預設。如此，也將軸傾斜所產生的偏差列入考慮。

概述

以下的接觸式探針循環可用於**手動操作**模式：



請參考您的工具機手冊。
控制器必須由工具機製造商特別預備才能使用3-D接觸式探針。



海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。

軟鍵	功能	頁碼
	校正3D接觸式探針	632
	探測平面來量測3-D基本旋轉	641
	使用直線量測基本旋轉	638
	在任何軸上設定預設	643
	將彎角設定為預設值	644
	設定圓心做為預設	646
	設定中心線做為預設	649
	接觸式探針系統資料管理	請參閱循環程式編輯使用手冊



有關接觸式探針表的更廣泛資訊，請參閱「循環程式編輯使用手冊」

使用具顯示器之手輪來移動

使用具顯示器的手輪，可在手動接觸式探測循環期間將控制權轉移給手輪。

進行方式如下：

- ▶ 開始手動接觸式探測循環
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第一接觸點之位置處
- ▶ 探測第一接觸點
- ▶ 在手輪上啟動手輪
- > 控制器開啟突現式視窗**手輪啟動**。
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第二接觸點之位置處
- ▶ 在手輪上關閉手輪
- > 控制器關閉突現式視窗。
- ▶ 探測第二接觸點
- ▶ 如果需要，設定預設
- ▶ 結束探測功能



若已啟動手輪，就無法開始探測循環。

抑制接觸式探針的監控功能

抑制接觸式探針的監控功能

若探針偏斜，如果您嘗試移動機械軸，控制器會產生錯誤訊息。

您必須在**手動操作**模式內關閉接觸式探針監控，以便在接觸式探針偏斜之後使用定位單節退回。

您可使用**接觸式探針 監視 關閉**軟鍵關閉接觸式探針監控30秒。

控制器發出錯誤訊息**接觸式探針監控關閉30秒**。在30秒之後自動清除錯誤訊息。



若接觸式探針在30秒之內接收到穩定信號，像是「接觸式探針未偏斜」，則接觸式探針監控自動重新啟動並且清除錯誤訊息。

注意事項

碰撞的危險！

若探針已偏斜，則**接觸式探針 監視 關閉**軟鍵停止對應的錯誤訊息。控制器未執行與探針的自動碰撞檢查。因為此行為，您必須檢查接觸式探針是否可安全退回。若選擇不正確的退刀方向，則會有碰撞的危險。

► 在**手動操作**模式內小心移動軸

接觸式探針循環程式內的功能

手動接觸式探針循環程式內顯示用於選擇探測方向或探測常式的軟鍵，所顯示的軟鍵取決於個別循環程式：

軟鍵	功能
	選擇探測方向
	捕捉實際位置
	自動探測孔(圓內部)
	自動探測立柱(圓外部)
	探測模式圓(許多元件的中心點)
	針對鑽孔、立柱與模式圓的探測，選擇近軸探測方向

鑽孔、立柱和模式圓的自動探測常式

注意事項

碰撞的危險！

控制器未執行與探針的自動碰撞檢查。在自動探測程序期間，控制器自動將接觸式探針定位至探測位置。若預先定位不正確或若忽略障礙物，則會有碰撞的危險。

- ▶ 編寫一個合適的預定位
- ▶ 使用安全淨空將障礙物列入考慮

若使用探測常式自動探測鑽孔、立柱或模式圓，則控制器開啟具有所需輸入欄位的表單。

量測立柱與量測鑽孔表單內的輸入欄位

輸入欄位	功能
立柱直徑？或孔徑	探針接點的直徑(鑽孔的選項)
安全淨空？	與平面內探針接點的距離
增加淨空高度？	主軸方向內接觸式探針的定位(從目前的位置開始)
起始角？	第一探測操作的角度(0° = 主要軸的正方向，即是主軸軸向Z的X+)。所有其他探測角度都來自於接觸點數。
接觸點數？	探測操作數(3到8)
角度長度？	探測完整圓(360°)或圓區段(角度長<360°)

自動探測常式：

 
- ▶ 預先定位接觸式探針



- ▶ 選擇探測功能：按下**探測 CC**軟鍵



- ▶ 應自動探測鑽孔：按下**鑽孔**軟鍵



- ▶ 選擇近軸探測方向

- ▶ 開始探測功能：按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器會自動執行所有預先定位以及探測程序。

控制器以接觸式探針表格內定義的進給速率**FMAX**靠近該位置，而定義的探測進給速率**F**則用於實際探測操作。



操作與編寫注意事項：

- 啟動自動探測常式之前，需要重新定位接觸式探針靠近第一接觸點。將接觸式探針往相對於探測方向，偏移大約安全淨空。接著從接觸式探針資料表內和輸入表單內值的總和獲取安全淨空。
- 對於具有大直徑的內圓而言，控制器也可用進給速率**FMAX**，將接觸式探針定位在圓弧上。這需要在輸入表單內輸入預先定位用的安全淨空以及鑽孔直徑。將接觸式探針定位在鑽孔內，與內壁偏移大約安全淨空的位置上。在預先定位中將第一探測處理的開始角度列入考慮；例如在開始角度為0°時，控制器將首先探測主要軸的正方向。

選擇探測循環程式

- ▶ 選擇**手動操作**或**電子手輪**操作模式



- ▶ 選擇探測功能：按下**接觸式 探針**軟鍵



- ▶ 按下適當的軟鍵，例如**PROBING POS**，選擇接觸式探針循環程式
- ▶ 控制器顯示相關功能表。



操作注意事項：

- 選擇手動探測功能時，控制器開啟顯示所有所需資料的表單。表單的內容依據個別功能而有不同。
- 在某些欄位內也可輸入值，使用方向鍵切換至所要的輸入欄位。可只將游標定位在要編輯的欄位內，無法編輯的欄位會變暗。

記錄來自接觸式探針循環之量測值



請參考您的工具機手冊。
控制器必須由機器製造廠特別準備才能使用此功能。

在執行個別接觸式探針循環程式之後，控制器將量測值寫入 TCHPRMAN.html檔案中。
如果並未在機器參數FN16DefaultPath (編號102202)中定義路徑，控制器會將TCHPRMAN.html檔案儲存在主目錄TNC:\當中。



操作注意事項：

- 若您連續執行許多接觸式探針循環程式，則控制器會將量測值儲存在彼此底下。

將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表



如果要將量測值儲存在工件座標系統中，請使用**輸入 至工件座標 表**功能。如果要將量測值儲存在基本座標系統中，請使用**進入 工件原點 表格**功能。
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼

利用**輸入 至工件座標 表**軟鍵，控制器可將任何接觸式探針循環期間所量測的值寫入工件原點表：

- ▶ 選擇任何探針功能
- ▶ 在指定的輸入方塊中輸入所想要的工件原點座標(根據正在執行之接觸式探針循環)
- ▶ 在**在表內的號碼?**輸入欄位內輸入工件原點編號
- ▶ 按下**輸入 至工件座標 表**軟鍵
- > 控制器儲存工件原點在所輸入號碼之下所代表的工件原點表。

將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表



如果要將量測值儲存在基本座標系統中，請使用**進入 工件原點 表格**功能。如果要將量測值儲存在工件座標系統中，請使用**輸入 至工件座標 表**功能。


進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼

利用**進入 工件原點 表格**軟鍵，控制器能夠寫入在任何探針循環期間所量測的數值到預設座標資料表中。然後那些量測的數值係參考以機器為準之工具機座標系統(REF座標)來儲存。預設座標資料表的名稱為PRESET.PR，並儲存在TNC:\table目錄之下。

- ▶ 選擇任何探針功能
- ▶ 在指定的輸入方塊中輸入所想要的預設座標(根據正在執行之接觸式探針循環)
- ▶ 在**在表內的號碼?**輸入欄位內輸入預設編號
- ▶ 按下**進入 工件原點 表格**軟鍵
- ▶ 控制器開啟**覆寫啟動的預設值?**功能表。
- ▶ 按下**覆寫 預設值**軟鍵
- ▶ 控制器儲存預設在所輸入號碼之下的預設座標資料表。
 - 預設編號不存在：只有在按下**建立 行**之後，控制器才儲存該列(Create line in table?)
 - 預設號碼受保護：按下**鎖定行內的輸入**軟鍵來覆寫啟動的預設
 - 預設號碼受密碼保護：按下**鎖定行內的輸入**軟鍵並輸入密碼來覆寫啟動的預設



若因為停用而無法寫入一表格列，則控制器顯示注意事項。探測功能本身並不會中斷。

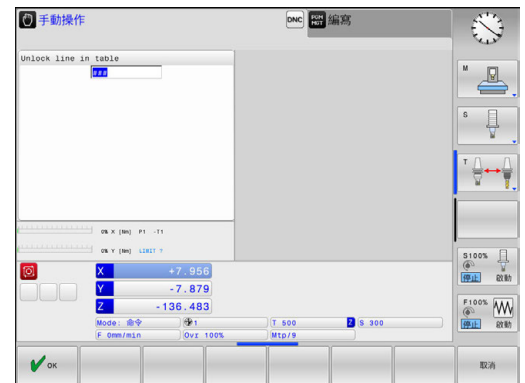

16.8 校準3-D接觸式探針(選項17)

簡介

為了精確指定3-D接觸式探針的實際觸發點，您必須先校準接觸式探針，否則控制器無法提供精確的量測結果。



操作注意事項：

- 在下列情況下一定要再次校準接觸式探針：
 - 初始組態
 - 探針斷裂
 - 探針交換
 - 探針進給速率改變
 - 異常發生，例如當機器熱機時
 - 更換使用中的刀具軸
- 校準之後按下**OK**軟鍵時，校準值會套用至現用的接觸式探針，然後已更新的刀具資料立刻生效，不需要再次取得刀具。

於校準期間，控制器找出探針之有效長度及球尖的有效半徑。為了校準3-D接觸式探針，將已知高度及已知半徑之環規或立柱夾到工件台。

控制器提供校準循環程式，用來校準長度與半徑：

- 

▶ 按下**接觸式 探針**軟鍵
- 

▶ 顯示校準循環程式：按下**校準 TS**
- ▶ 選擇校準循環程式

校準循環程式

軟鍵	功能	頁碼
	校準長度	633
	使用校準環量測半徑與中心偏移	634
	使用立柱或校準插銷量測半徑與中心偏移	634
	使用校準球量測半徑與中心偏移	634

校準有效長度

 


海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。




接觸式探針的有效長度永遠是參考到刀具參考點。刀具參考點通常在主軸尖端上(以及主軸端面上)。工具機製造商也可將刀具參考點放在不同點上。

- ▶ 設定預設在主軸軸向上可使得機器刀具工作台 $Z=0$ 。



- ▶ 選擇接觸式探針長度校準功能：按下**CAL**。按下**L**
- ▶ 控制器顯示目前的校正資料。
- ▶ **長度的工件原點？**：在功能表視窗內輸入環規的高度
- ▶ 移動接觸式探針到環規正上方的位置
- ▶ 為了改變行進方向(如果必要)，按下軟鍵或箭頭鍵
- ▶ 探測表面：按下**NC開始**鍵
- ▶ 檢查結果
- ▶ 按下**確定**軟鍵讓該值生效
- ▶ 按下**取消**軟鍵終止校準功能。
- ▶ 控制器將校正過程記錄在TCHPRMAN.html檔內。

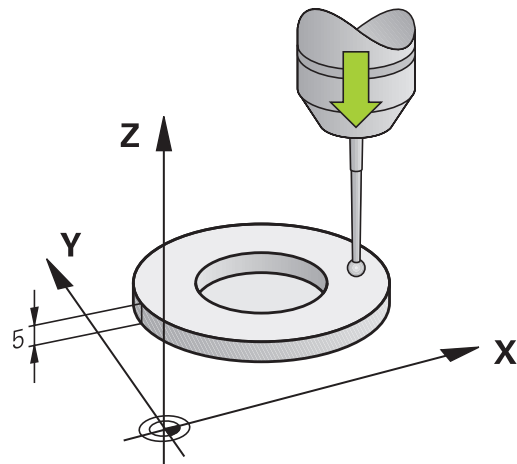

校準有效半徑及補償中心失準



海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。

校準球尖半徑時，控制器執行自動探測常式。在第一次執行期間，控制器決定校準環或立柱的中點(粗略量測)，並且將接觸式探針定位在該中點內。然後，在實際校正處理中(細部量測)，確定球尖的半徑。若允許接觸式探針從相反方向探測，則在另一個循環程式期間決定中心偏移。


接觸式探針是否可定方位或如何定方位的特性都預定義在海德漢接觸式探針內，其他接觸式探針則由工具機製造商設置。

在插入接觸式探針之後，其通常需要準確地對準於主軸軸向。校準功能利用從反面探測(旋轉 180°)，決定接觸式探針軸與主軸之間的偏移，並且計算與實施必要的補償。



只有使用合適的接觸式探針才能決定中心偏移。

若要使用物體外面校準，則需要將接觸式探針預先定位在校準球或校準插銷的中心之上，確定接觸點可接近，而不會發生碰撞。

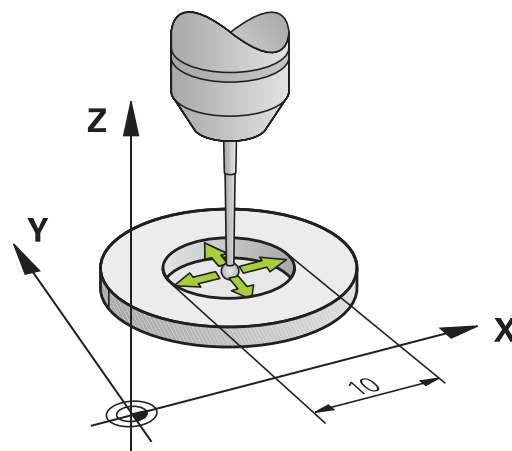

校準常式根據接觸式探針的方向而變：

- 可能無方位或方位只在一個方向內：控制器執行一次約略量測以及一次細部量測，然後決定有效球尖半徑(tool.t內的R欄)。
- 方位在兩個方向內可能(例如具備纜線的海德漢接觸式探針)：控制器執行一次約略以及一次細部量測，將接觸式探針旋轉 180° ，然後執行另一個探測常式。利用從相反方位探測，除了半徑已外，還可決定中心偏移(在tchprobe.tp內CAL_OF)。
- 可能任何方位(例如海德漢紅外線傳輸接觸式探針)：控制器執行一次約略以及一次細部量測，將接觸式探針旋轉 180° ，然後執行另一個探測常式。利用從相反方位探測，除了半徑已外，還可決定中心偏移(在tchprobe.tp內CAL_OF)。

使用校正環校正

以下使用校準環進行手動校準：



- ▶ 在**手動操作**模式中，定位球尖端在環規的鑽孔處
- ▶ 選擇校準功能：按下**CAL. R**軟鍵
- ▶ 控制器顯示目前的校正資料。
- ▶ 輸入環規的直徑
- ▶ 輸入起始角度
- ▶ 輸入接觸點數
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 3-D接觸式探針以自動探測常式探測全部所需接觸點，並計算有效球尖端半徑。若可從相反方位探測，則控制器計算中心偏移。
- ▶ 檢查結果
- ▶ 按下**確定**軟鍵讓該值生效
- ▶ 按下**結束**軟鍵終止校準功能。
- ▶ 控制器將校正過程記錄在TCHPRMAN.html檔內。

 


請參考您的工具機手冊。

為了能夠決定球尖端中心失準，控制器需要由工具機製造商特別準備

使用立柱或校準插銷進行校正

以下使用立柱或校準插銷進行手動校準：



- ▶ 在**手動操作**模式中，定位球尖端在校準插銷的中心之上
- ▶ 選擇校準功能：按下**CAL. R**軟鍵
- ▶ 輸入立柱的外直徑
- ▶ 輸入安全淨空
- ▶ 輸入起始角度
- ▶ 輸入接觸點數
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 3-D接觸式探針以自動探測常式探測全部所需接觸點，並計算有效球尖端半徑。若可從相反方位探測，則控制器計算中心偏移。
- ▶ 檢查結果
- ▶ 按下**確定**軟鍵讓該值生效
- ▶ 按下**結束**軟鍵終止校準功能。
- ▶ 控制器將校正過程記錄在TCHPRMAN.html檔內。



請參考您的工具機手冊。

為了能夠決定球尖端中心失準，控制器需要由工具機製造商特別準備

使用校正球校正

以下使用校準球進行手動校準：



- ▶ 在**手動操作**模式中，定位球尖端在校準球的中心之上
- ▶ 選擇校準功能：按下**CAL. R**軟鍵
- ▶ 輸入球的外直徑
- ▶ 輸入安全淨空
- ▶ 輸入起始角度
- ▶ 輸入接觸點數
- ▶ 若合適的話，選擇長度量測
- ▶ 若有需要，請輸入長度的參考
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 3-D接觸式探針以自動探測常式探測全部所需接觸點，並計算有效球尖端半徑。若可從相反方位探測，則控制器計算中心偏移。
- ▶ 檢查結果
- ▶ 按下**確定**軟鍵讓該值生效
- ▶ 按下**結束**軟鍵終止校準功能
- ▶ 控制器將校正過程記錄在TCHPRMAN.html檔內。

請參考您的工具機手冊。

為了能夠決定球尖端中心失準，控制器需要由工具機製造商特別準備


顯示校準值

控制器將接觸式探針的有效長度以及有效半徑儲存在刀具表內，控制器將接觸式探針中心偏移儲存至接觸式探針表中的**CAL_OF1** (主要軸)和**CAL_OF2** (次要軸)欄內。 您可利用按下**接觸探針 表**軟鍵在畫面上顯示該值。

校正期間，控制器自動建立TCHPRMAN.html記錄檔，用於儲存校正值。

確定刀具資料表的刀具編號以及接觸式探針資料表的接觸式探針編號正確。 這與是否要在自動模式或**手動操作**模式內使用接觸式探針循環程式無關。

有關接觸式探針表的更廣泛資訊，請參閱「循環程式編輯使用手冊」

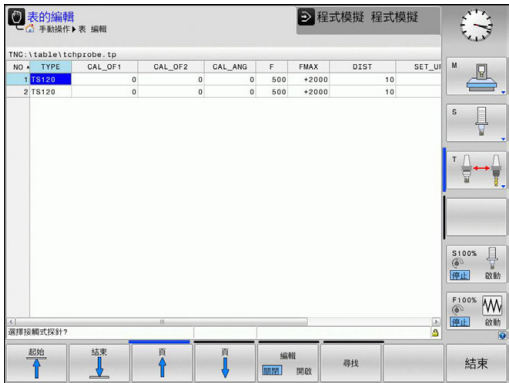

16.9 使用3-D接觸式探針補償工件失準(選項17)


簡介



請參考您的工具機手冊。
是否可用偏移(與工作台旋轉的角度)補償工件失準取決於工具機。



海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。

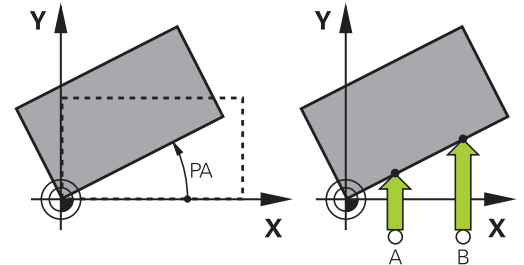

控制器利用計算基本旋轉(基本旋轉角度)或利用偏移(工作台旋轉角度)，以算術方式補償工件失準。

為此目的，控制器相對於工作平面上的參考軸向設定旋轉角度到想要的角度。

基本旋轉： 控制器將量測的角度解析為繞著刀具方向旋轉，並且將值儲存在預設表的SPA、SPB或SPC欄內。

偏移： 控制器將量測的角度解析為工具機座標系統內每一軸內之位移，並且將值儲存在預設表的A_OFFS、B_OFFS或C_OFFS欄內。

為了識別基本旋轉或偏移，請探測工件測上兩點。點的探測順序會影響計算的角度。量測角度從第一到第二探測點。也可用鑽孔或立柱決定基本旋轉或偏移。



操作與編寫注意事項：

- 當測量工件未對準時，選擇垂直於角度參考軸向之探針方向。
- 為了確保基本旋轉在程式執行期間可正確地計算，在第一定位單節中同時程式編輯工作平面的兩個座標。
- 您亦可配合**PLANE**功能使用一基本旋轉(平面軸向除外)。在此例中，首先啟動基本旋轉，然後是**PLANE**功能。
- 您也可啟動基本旋轉或偏移，不用探測工件。因此請在對應輸入欄位內輸入一值，並且按下**設定 基本的 旋轉**或**設定 表格 旋轉**軟鍵。
- 在預設設定期間控制器的行為係根據機器參數**chkTiltingAxes**(編號204601)內之設定，請參閱進一步資訊: "簡介", 624 頁碼

識別基本旋轉



- ▶ 按下**探針旋轉**軟鍵
- 控制器開啟**Probing of rotation**功能表。
- ▶ 以下為顯示的輸入欄位：
 - **Angle of basic rotation**
 - **Offset of rotary table**
 - **工作台中的數目?**
- 控制器顯示輸入欄位內任何目前的基本旋轉或偏移。
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第一接觸點之位置處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向或探測常式
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第二接觸點之位置處
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- 控制器決定基本旋轉或偏移並顯示出來。
- ▶ 按下**設定 基本的 旋轉**軟鍵
- ▶ 按下**END**軟鍵

控制器將探測過程記錄在TCHPRMAN.html內。


儲存基本旋轉在預設座標資料表中

- ▶ 在探測程序之後，輸入預設編號，其中控制器在**工作台中的數目?**輸入欄位內儲存啟動基本旋轉
- ▶ 按下**基本旋轉 於預設 表格**軟鍵
- 若合適，控制器開啟**覆寫啟動的預設值?**功能表。
- ▶ 按下**覆寫 預設值**軟鍵
- 控制器將基本旋轉儲存在預設座標資料表中。

藉由旋轉工作台補償工件失準

藉由旋轉工作台具有三種補償工件失準的可能性：

- 對齊旋轉工作台
- 設定工作台旋轉
- 將工作台旋轉儲存在預設座標資料表中

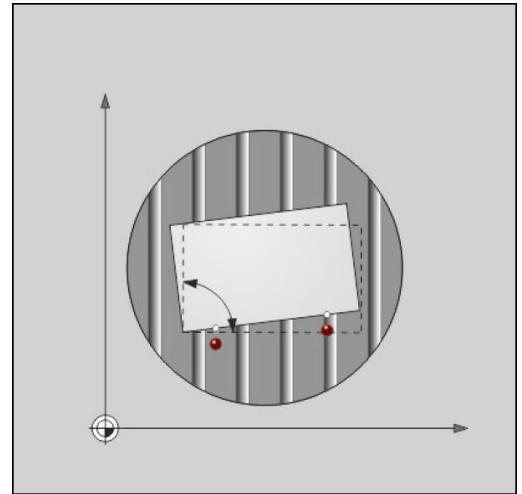

對齊旋轉工作台

您可藉由定位旋轉工作台，來補償所決定的失準。



在旋轉工作台之前預先定位所有軸，以排除補償動作所導致的碰撞。在工作台旋轉之前，控制器額外輸出一警示。

- ▶ 在探測程序之後按下**校準 旋轉表格**軟鍵
- 控制器開啟警示。
- ▶ 若需要，使用**確定**軟鍵清除
- ▶ 按下**NC開始**鍵
- 控制器對齊旋轉工作台。

設定工作台旋轉

您可在旋轉工作台的軸內設定手動預設。

- ▶ 在探測程序之後按下**設定 表格 旋轉**軟鍵
- 若已經設定基本旋轉，則控制器開啟**重設基本旋轉？**功能表。
- ▶ 按下**刪除 基本旋轉**軟鍵
- 控制器從預設座標資料表中刪除基本旋轉，並插入該偏移。
- ▶ 或按下**保留 基本旋轉**
- 控制器將偏移插入預設座標資料表，而基本旋轉則保留。

將工作台旋轉儲存在預設座標資料表中

可將旋轉工作台的失準儲存在預設座標資料表的任意行內。控制器將角度儲存在旋轉工作台的偏移欄內，例如C軸的C_OFFS欄內。

- ▶ 在探測程序之後按下**基本旋轉 於預設 表格**軟鍵
- 若合適，控制器開啟**覆寫啟動的預設值？**功能表。
- ▶ 按下**覆寫 預設值**軟鍵
- 控制器將偏移儲存在預設座標資料表中。

您必須使用**基本轉換/偏移**軟鍵來改變預設資料表內的檢視，以便顯示此欄位。

顯示基本旋轉及偏移

若選擇**量測旋轉**功能，控制器在**Angle of basic rotation**輸入欄位顯示基本旋轉的啟動角度，並且在**Offset of rotary table**輸入欄位內顯示啟動的偏移。

此外，在**狀態 位置**標籤內的分割畫面**程式 + 狀態**畫面配置中顯示旋轉角度與偏移。

當控制器依照基本旋轉移動工具機軸時，會在狀態顯示中顯示基本旋轉符號。

取消基本旋轉或偏移

- ▶ 藉按下**PROBING ROT**軟鍵選擇探針功能
- ▶ 輸入**Angle of basic rotation**：0
- ▶ 或輸入**Offset of rotary table**：0
- ▶ 套用設定 **基本的 旋轉**軟鍵
- ▶ 或套用設定 **表格 旋轉**軟鍵
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

量測3-D基本旋轉

 
利用探測3個位置，就可量測任何傾斜平面的失準。**Probe in plane**功能可量測此失準，並且儲存成預設座標資料表中的3-D基本旋轉。



操作與編寫注意事項：


- 接觸點的順序與位置決定控制器如何計算平面的方向。
- 頭兩點決定參考軸的方向。將第二點定義在所要參考軸之正方向，第三點的位置決定次要軸與刀具軸的方向。將第三點定義在所要工件座標系統之正Y軸內。
 - 第一點在參考軸上
 - 第二點在參考軸上，來自第一點之正方向內
 - 第三點在次要軸上，在所要工件座標系統之正方向內

選擇性輸入工作原點角度，可讓您定義探測平面的法線方向。




- ▶ 藉按下**PROBING PL**軟鍵選擇探針功能
- ▶ 控制器顯示目前的3-D旋轉。
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第一接觸點之位置處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向或探測常式
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第二接觸點之位置處
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 定位接觸式探針靠近第三接觸點
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器量測3-D基本旋轉，並顯示關於主動座標系統的SPA、SPB和SPC之值
- ▶ 若有需要，輸入工件原點角度

 啟動3-D基本旋轉：



- ▶ 按下**設定 基本的 旋轉**軟鍵

 將3-D旋轉儲存在預設座標資料表中：



- ▶ 按下**基本旋轉 於預設 表格**軟鍵



- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

控制器將3-D基本旋轉儲存在預設表的SPA、SPB和SPC欄內。

對齊3-D基本旋轉

若工具機具有兩個旋轉軸並且已啟動探測的3-D基本旋轉，則可使用**校準 ROT. AXES**軟鍵參照3-D基本旋轉來對齊旋轉軸。在這種情況下，傾斜的工作平面啟動用於所有工具機操作模式。
對齊平面之後，可用**探測旋轉**功能對齊參考軸。

顯示3-D基本旋轉

若3-D基本旋轉已經儲存在啟動的預設內，控制器即在狀態顯示中顯示3-D基本旋轉的符號。控制器根據3-D基本旋轉移動工具機軸向。

取消3-D基本旋轉



- ▶ 藉按下**PROBING PL**軟鍵選擇探針功能
- ▶ 所有角度都輸入0
- ▶ 按下**設定 基本的 旋轉**軟鍵
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

16.10 使用3-D接觸式探針設定工件原點(選項編號17)

概述



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可關閉個別軸內的預設。
若嘗試在已鎖定軸內設定預設，根據工具機製造商的定義，控制器將發出警示或錯誤訊息。

以下軟鍵功能可用於設定預設在一對準的工件上：

軟鍵	功能	頁碼
	任何軸上的預設	643
	設定彎角做為預設	644
	設定圓心做為預設	646
	中心線做為預設 設定中心線做為預設	649

 


使用啟動的工件原點位移，所決定的值係關於目前的預設(可能是來自**手動操作**模式的手動預設)。工件原點位移包含在位置顯示內。


任何軸上的預設



海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。



- ▶ 藉由按下**位置探索**軟鍵選擇探測功能
- ▶ 移動接觸式探針到靠近接觸點的位置
- ▶ 選擇軸及探測方向，例如在Z-方向內探測
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ **工件座標**：輸入標稱座標
- ▶ 套用**工件座標 設定**軟鍵，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

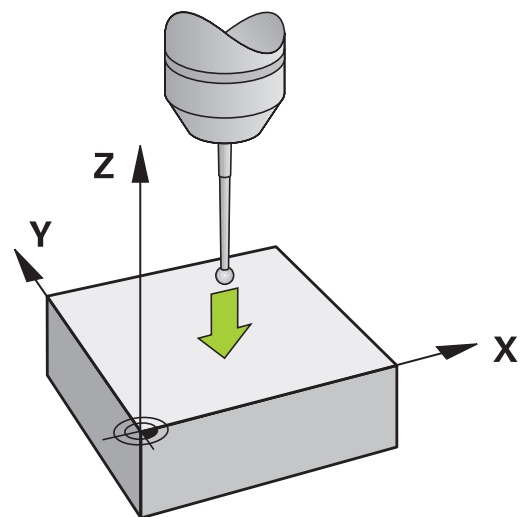


轉角當成預設



請參考您的工具機手冊。
是否可用偏移(與工作台旋轉的角度)補償工件失準取決於工具機。



海德漢只針對使用海德漢接觸式探針的探測循環程式功能提供保固。

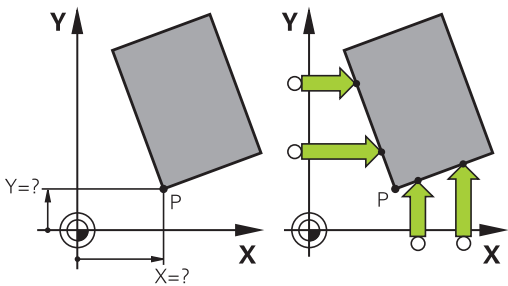

「轉角當成預設」探測循環程式識別兩條直線的角度與交叉點。



- ▶ 選擇探測功能：按下**探測 P**軟鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在第一工件邊緣上靠近第一接觸點之處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在相同工件邊緣上靠近第二接觸點之處
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在第二工件邊緣上靠近第一接觸點之處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在相同工件邊緣上靠近第二接觸點之處
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ **工件座標**：在功能表視窗內輸入預設的座標
- ▶ 套用**工件座標 設定**軟鍵，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**END**軟鍵



利用鑽孔或立柱識別兩條直線的交叉點，並將此點設定為工件原點。

除了預設以外，您也可利用循環程式啟動基本旋轉或偏移。控制器具有兩個軟鍵，讓您決定要用哪條直線。

ROT 1軟鍵啟動第一直線的角度當成基本旋轉或偏移，而**ROT 2**軟鍵則啟動第二直線的角度。

若啟動基本旋轉，控制器自動將位置與基本旋轉寫入預設座標資料表。

若啟動偏移，控制器自動將位置與偏移或只有位置寫入預設座標資料表。

圓心當成預設


利用此功能，您可設定預設在塘孔、圓形口袋、圓筒、立柱、圓形島等之中心處。

內圓：

控制器往所有四個座標軸方向探測一圓的內壁。
對於未完成的循環程式(圓弧)，您可選擇適當的探測方向。



- ▶ 定位接觸式探針大約在圓形的中心
- ▶ 選擇接觸式探針功能：按下**量測CC**軟鍵
- ▶ 選擇所要探測方向的軟鍵
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵 接觸式探針往選取方向探測該圓的內壁。重複此程序。在第三探測操作之後，則可讓控制器計算中心點(建議四個接觸點)
- ▶ 終止探測程序並且切換至評估功能表：按下**評估**軟鍵
- ▶ **工件座標**：在功能表視窗內輸入圓心的座標
- ▶ 套用**工件座標 設定**軟鍵，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

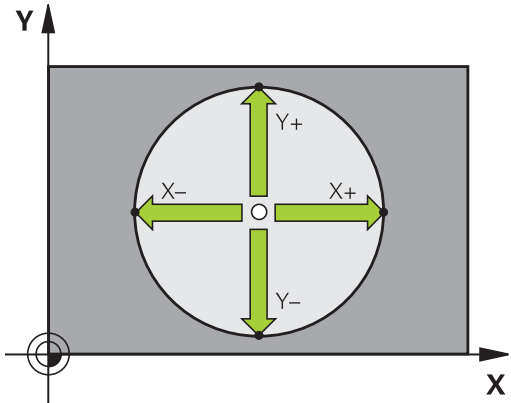


控制器需要至少三個接觸點就可計算外圓或內圓，例如用於圓區段。使用四個接觸點可獲得更精準的結果。若可能，應該總是將接觸式探針預先定位在中心。

外圓：



- ▶ 定位接觸式探針在靠近圓形之外的第一接觸點之處
- ▶ 選擇接觸式探針功能：按下**量測CC**軟鍵
- ▶ 選擇所要探測方向的軟鍵
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵 接觸式探針往選取方向探測該圓的內壁。重複此程序。在第三探測操作之後，則可讓控制器計算中心點(建議四個接觸點)
- ▶ 終止探測程序並且切換至評估功能表：按下**評估**軟鍵
- ▶ **工件座標**：輸入預設的座標
- ▶ 套用**工件座標 設定**軟鍵，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵

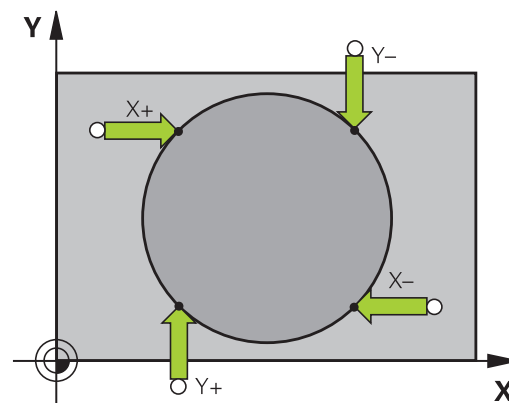

一旦完成探測常式，控制器顯示圓心的當前座標及圓形半徑。

使用多個鑽孔/圓筒立柱設定預設

手動探測功能**圓形圖案的探測**屬於**圓**探測功能的一部分。使用近軸探測操作可決定個別圓。

第二軟鍵列提供了使用多個鑽孔或圓筒立柱設定預設之軟鍵**量測CC (圓形圖案的探測)**。可將二或多個元件的交叉點設定為預設。

將預設設定在多個鑽孔/圓柱的交叉點內：

► 預先定位接觸式探針

選擇**模型圓**探測功能



► 選擇接觸式探針功能：按下**量測CC**軟鍵



► 按下**量測CC (圓形圖案的探測)**軟鍵

探測圓柱



► 自動探測圓柱：按下**立柱**軟鍵



► 輸入開始角度或使用軟鍵選擇



► 開始探測功能：按下**NC開始**鍵

探測鑽孔。



► 應自動探測鑽孔：按下**鑽孔**軟鍵



► 輸入開始角度或使用軟鍵選擇



► 開始探測功能：按下**NC開始**鍵

- 針對剩餘元件重複探測程序
- 終止探測程序並且切換至評估功能表：按下**評估**軟鍵
- **工件座標**：在功能表視窗內輸入圓心的座標
- 套用**工件座標 設定**軟鍵，請參閱
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊: "將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵



將中心線設定為預設



- ▶ 選擇探測功能：按下**探測 CL**軟鍵
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第一接觸點之位置處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 定位接觸式探針在靠近第二接觸點之位置處
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ **工件座標**：在功能表視窗內輸入預設的座標，用**設定 工件座標**軟鍵確認，或將值寫入至表格，請參閱
進一步資訊："將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入工件原點表", 630 頁碼
進一步資訊："將來自接觸式探針循環程式的量測值寫入預設資料表", 631 頁碼
- ▶ 為了終止探測功能，請按下**結束**軟鍵



若想要，在第二接觸點之後，可在評估功能表內改變中心線的位置，如此改變用來設定預設的軸。使用軟鍵在主要軸、次要軸以及刀具軸當中選擇。如此可決定位置一次，然後儲存在主要軸內以及次要軸內。

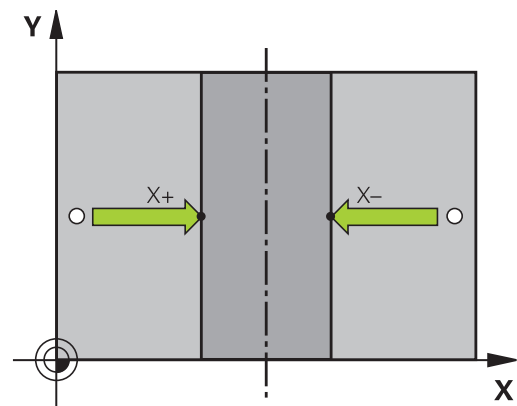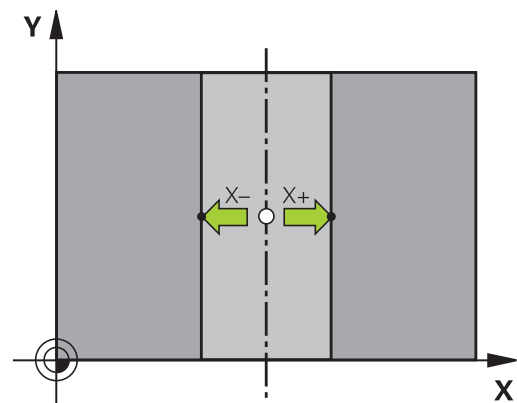

利用3-D接觸式探針量測工件

您亦可在**手動操作**及**電子手輪**操作模式中使用接觸式探測，以在工件上執行簡單的測量。許多可程式探測循環程式可用於更為複雜的測量工作。

進一步資訊： 循環程式編輯使用手冊

利用3-D接觸式探針，您能夠決定：

- 位置座標，並由它們計算，
- 工件上的尺寸及角度

找出對準之工件上的位置座標



- ▶ 選擇探測功能：按下**PROBING POS**軟鍵
- ▶ 移動接觸式探針到靠近接觸點的位置
- ▶ 選擇與座標相關的探針方向及軸向：使用對應的軟鍵來選擇
- ▶ 開始探測程序：按下**NC開始**鍵

控制器顯示出做為預設之接觸點的座標。

找出在工作平面上一轉角點的座標

找出轉角點之座標。


進一步資訊： "轉角當成預設", 644 頁碼

控制器顯示出做為預設之探測的轉角之座標。

量測工件尺寸



- ▶ 選擇探測功能：按下**PROBING POS**軟鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在靠近第一接觸點A之位置處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵
- ▶ 如果您在稍後將會需要目前的預設，寫下出現在畫面中的數值
- ▶ 預設：輸入**0**。
- ▶ 取消對話：按下**結束**鍵
- ▶ 再次選擇探測功能：按下**PROBING POS**軟鍵
- ▶ 將接觸式探針定位在靠近第二接觸點B之位置處
- ▶ 利用軟鍵選擇探測方向。相同的軸向，但是從相反的方向
- ▶ 探測：按下**NC開始**鍵

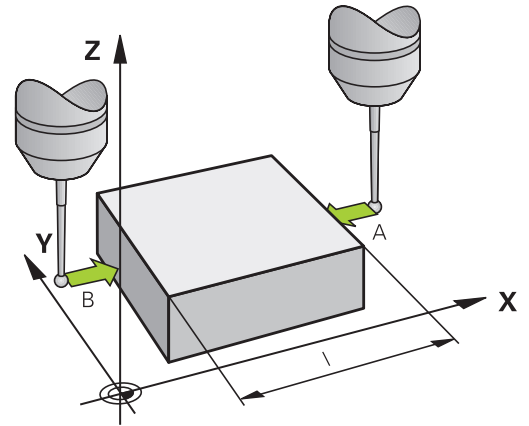

測量值畫面顯示座標軸上兩個點之間的距離。

為了回到在長度測量之前所啟動的值：

- ▶ 選擇探測功能：按下**PROBING POS**軟鍵
- ▶ 再次探測第一接觸點
- ▶ 設定預設到您先前寫下的數值
- ▶ 取消對話：按下**結束**鍵

測量角度

您可使用3-D接觸式探針以測量工作平面上的角度。您可測量


- 角度參考軸向與工件邊緣之間的角度；或
- 兩個側面之間的角度

所測量的角度顯示最大值為90°。

發現角度參考軸向與工件邊緣之間的角度




- ▶ 藉按下 **PROBING ROT** 軟鍵選擇探針功能
- ▶ 旋轉角度：如果您在稍後需要恢復目前的基本旋轉，記下出現在旋轉角度之下的值
- ▶ 使用要比較的工件邊緣執行基本旋轉，請參閱 **進一步資訊**: "使用3-D接觸式探針補償工件失準(選項17)", 637 頁碼
- ▶ 按下 **PROBING ROT** 軟鍵，以顯示出角度參考軸向與工件邊緣之間的角度做為旋轉角度
- ▶ 取消基本旋轉，或恢復先前的基本旋轉
- ▶ 將旋轉角度設定為先前所寫下之值

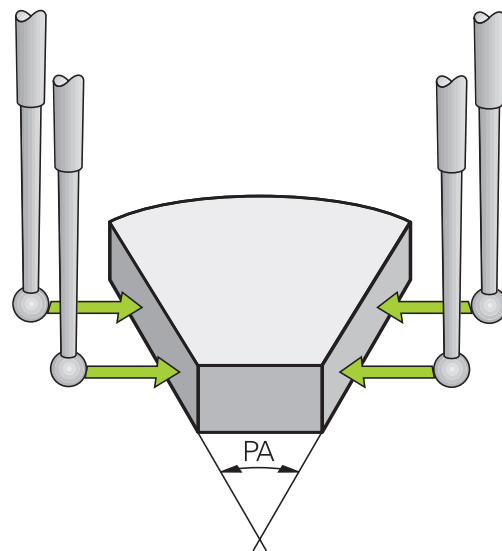

測量兩個工件邊緣之間的角度



- ▶ 藉按下 **PROBING ROT** 軟鍵選擇探針功能
- ▶ 旋轉角度：如果您在稍後需要恢復目前的基本旋轉，記下出現在旋轉角度之下的值
- ▶ 使用要比較的工件邊緣執行基本旋轉，請參閱 **進一步資訊**: "使用3-D接觸式探針補償工件失準(選項17)", 637 頁碼
- ▶ 以相同方式探測第二邊緣用於基本旋轉，但旋轉角度不設為0
- ▶ 按下 **旋轉探測** 軟鍵，以顯示出工件邊緣之間的角度 **PA** 做為旋轉角度
- ▶ 取消基本旋轉，或藉由設定旋轉角度到您先前寫下的數值來恢復先前的基本旋轉

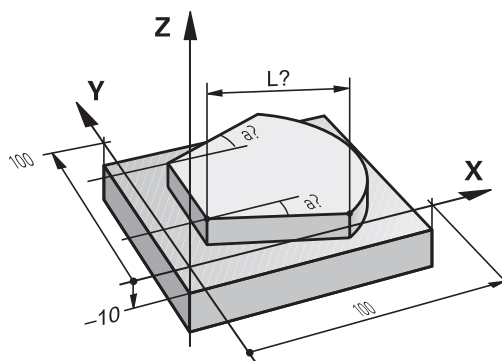

16.11 傾斜工作平面(選項8)


應用 · 功能



請參考您的工具機手冊。

傾斜工作平面功能係藉由工具機製造商來中介控制器及工具機。

工具機製造商也指定程式編輯的角度是解析為旋轉軸的座標(軸角度)或當成傾斜平面的角度分量(空間角度)。

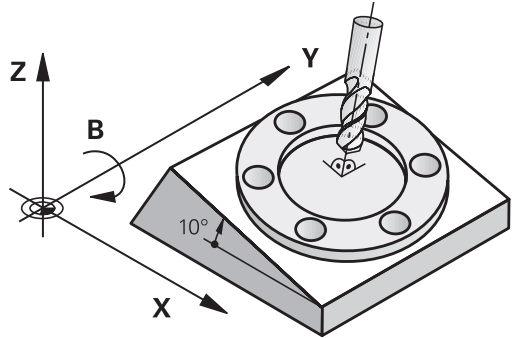

控制器支援具有旋轉頭及/或傾斜工作台的工具機的傾斜功能。例如，典型的應用是在傾斜的平面上傾斜鑽孔或輪廓加工，工作平面永遠繞著有效工件原點來傾斜。通常會在如X/Y平面之類的主平面上撰寫程式，但是會在傾斜於主平面的平面上執行程式。

有三種可以傾斜加工平面的功能：

- 在**手動操作**以及**電子手輪**模式內，使用**3-D ROT**軟鍵手動傾斜，請參閱
進一步資訊: "啟動手動傾斜："，656 頁碼
- 受控制的傾斜，循環程式**19工作平面**在加工程式內
進一步資訊：循環程式編輯使用手冊
- 在控制的傾斜，加工程式中的**平面**功能，請參閱
進一步資訊: "平面功能：傾斜工作平面(軟體選項8)"，513 頁碼

控制器用於傾斜工作平面的功能為座標轉換，工作平面永遠與刀具軸的方向垂直。

當傾斜工作平面時，控制器會區別兩種機械類型差異：

■ **具有傾斜工作台的工具機**

- 您必須藉由定位傾斜工作台，例如使用L單節，使工件傾斜至所需的位置以利加工。
- 就相對於機械座標系統而言，已轉換座標的刀具軸的位置**不會改變**。因此如果旋轉工作台 90° ，工件也相對旋轉相同角度，則座標系統**並未旋轉**。如果在**手動操作**模式下按Z+軸方向鍵，則刀具往Z+方向移動。
- 在計算轉換座標系統過程中，控制器只考慮特定傾斜工作台的機械影響造成的位移(「轉移」的因素)。

■ **具有旋轉頭的機器**

- 您必須藉由定位旋轉頭，例如使用L單節，使工件傾斜至所需的位置以利加工。
- 就相對於以工具機座標系統而言，已轉換座標的刀具軸的位置會改變。因此如果往B軸方向將機器的旋轉頭旋轉 90° ，相對刀具也旋轉 90° (B軸)，座標系統也會旋轉。如果在**手動操作**模式下按Z+方向鍵，則刀具往工具機座標系統的X+方向移動。
- 在計算啟動座標系統過程中，控制器同時考慮特定旋座頭的機械結構造成的位移(轉移因素)及傾斜的刀具造成的偏移(3-D刀長補償)。



控制器只支援**傾斜工作面**功能結合主軸Z。

傾斜系統的位置顯示

狀態視窗中顯示的位置(ACTL與 NOML)是以傾斜座標系統作為參考。


在操作機器參數CfgDisplayCoordSys (編號127501)內，可指定其中狀態畫面顯示一啟動工件原點位移的座標系統。

有關使用傾斜功能時的限制

- 若已啟動傾斜工作平面功能時，則不允許有**實際位置捕捉**功能
- 無法進行PLC定位（由工具機製造商決定）。

啟動手動傾斜：

- 
- ▶ 為了選擇手動傾斜，按下「3-D旋轉」軟鍵。
- 
- ▶ 使用方向鍵將游標移動到功能表項目**手動操作**
- 
- ▶ 要啟動手動傾斜，請按下**啟動**軟鍵
- 
- ▶ 使用方向鍵，將游標定位在所要的旋轉軸上
- 
- ▶ 輸入傾斜角度
- ▶ 終止輸入：按下**END**鍵

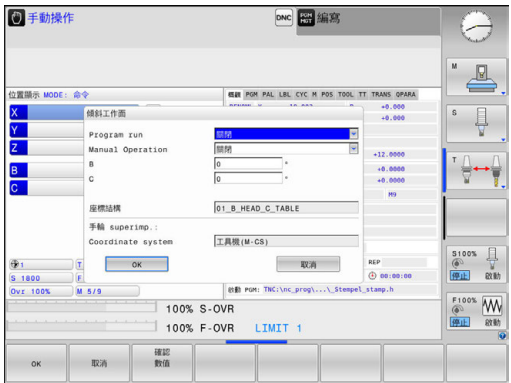

如果傾斜工作平面功能處於啟動狀態，而且控制器按照傾斜軸來移動機械軸，則狀態顯示會呈現符號。

如果您**啟動了程式自動執行**操作模式之「傾斜工作平面」功能，在功能表中輸入的傾斜角度即在加工程式的第一個單節內啟動。如果您在加工程式中使用循環程式**19工作平面**或是**平面**功能，在該處中定義的角度值即為有效。將覆寫在功能表中輸入的角度值。



控制器使用以下**轉換類型**用於傾斜：

- **COORD ROT**
 - 若先前已經使用**COORD ROT**執行平面功能
 - **平面重設**之後
 - 工具機製造商使用機器參數**CfgRotWorkPlane** (編號201200)的對應組態
 - 啟動控制器之後
 - 切換座標結構配置之後
 - 執行循環程式**19工作平面**之後
- **工作台旋轉**
 - 若先前已經使用**TABLE ROT**執行平面功能
 - 工具機製造商使用機器參數**CfgRotWorkPlane** (編號201200)的對應組態
 - 啟動控制器之後
 - 切換座標結構配置之後
 - 執行循環程式**19工作平面**之後



若在控制器關機時已經啟動傾斜，則當控制器再次開機時，控制器也在傾斜工作平面內移動。

進一步資訊: "橫越傾斜工作平面內的參考點", 596 頁碼

關閉手動傾斜

要關閉，請在**傾斜工作平面**功能表內將適當的操作模式設定為**關閉**。

即使若將**手動操作**模式內的**3-D ROT**對話設定為**啟動**，使用主動基本轉換可讓重設工作平面傾斜(**平面重設**)正確運作。

設定刀具軸方向做為啟動的加工方向



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商啟用此功能。

使用**手動操作**和**電子手輪**操作模式內的此功能，可使用軸方向鍵或用
手輪，往其中刀具軸目前所指方向移動刀具。在以下狀況中使用此
功能

- 您想要於5軸加工程式中止期間在刀具軸向的方向上退回刀具。
- 您想要使用手輪或是在手動操作模式中的軸方向鍵利用傾斜刀具
來加工

- 
- ▶ 為了選擇手動傾斜，按下「3-D旋轉」軟鍵。
- 
- ▶ 使用方向鍵將游標移動到功能表項目**手動操作**
- 
- ▶ 為了啟動目前刀具軸方向成為啟動加工方向，按
下**刀具軸**軟鍵
- 
- ▶ 終止輸入：按下**END**鍵


為了關閉傾斜功能，將「傾斜工作平面」功能表中的**手動操作**功能表
項目設定為不作用。

當啟動刀具軸方向內的移動功能時，符號會出現在狀態顯示器
中。

設定傾斜座標系統的預設原點

旋轉軸已定位後，設定預設原點的方式與非傾斜座標系統相同。在
預設設定期間控制器的行為係根據選擇性機器參數**chkTiltingAxes**
(編號204601)內之設定：

進一步資訊: "簡介", 624 頁碼

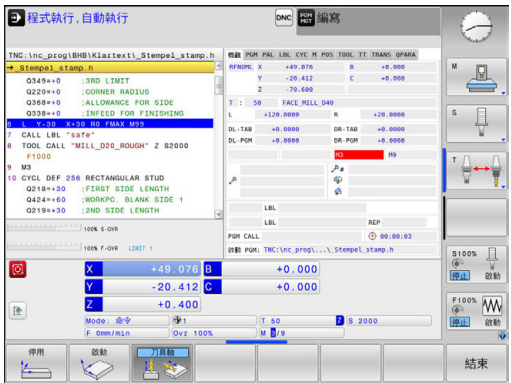

17

使用手動資料輸入
(MDI)進行定位

17.1 程式編輯與執行簡單加工操作

定位用手動資料輸入操作模式的定位對於簡單的機器操作或刀具的預先定位特別方便。根據機器參數programInputMode (編號101201)，可讓您撰寫Klartext或ISO格式的短程式，並且立即執行。程式係儲存在檔名\$MDI中。

例如您可使用下列功能：

- 循環程式
- 刀徑補償
- 程式段落重複
- Q 參數

在定位用手動資料輸入操作模式內可啟動額外狀態顯示。

注意事項

碰撞的危險！

特定手動互動導致控制器遺失影響該模式的程式資訊，因而遺失俗稱的上下文參照。遺失此上下文參照之後，會發生非預期以及非所要的移動。在後續加工操作期間會有碰撞的危險！

- ▶ 不要執行下列互動：
 - 游標移動至另一個NC單節
 - 跳躍指令GOTO至另一個NC單節
 - 編輯NC單節
 - 使用Q資訊軟鍵修改Q參數值
 - 切換操作模式
- ▶ 透過重複所需的NC程式恢復上下文參照

使用手動資料輸入(MDI)定位



- ▶ 選擇**定位用手動資料輸入**操作模式
- ▶ 程式編輯所要可用的功能



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器執行反白的NC單節，請參閱
進一步資訊: "程式編輯與執行簡單加工操作",
660 頁碼




操作與編寫注意事項：

- 在**定位用手動資料輸入**操作模式內無法使用以下功能：
 - FK 自由輪廓程式編輯
 - 程式呼叫
 - PGM CALL
 - SEL PGM
 - CALL SELECTED PGM
 - 程式繪圖
 - 程式執行圖形
- 使用**選擇 單節**和**刪除 區塊**軟鍵等，也可方便並迅速重複使用來自其他NC程式的程式區段。
進一步資訊: "標記、複製、剪下與插入程式區段",
160 頁碼
- 您可利用**Q 參數 表**和**Q資訊**軟鍵控制與修改Q參數，請參閱
進一步資訊: "檢查及變更Q參數", 364 頁碼

範例

要在單一工件上要鑽20mm深的孔。夾住並且校準工件位置並且設定預設之後，您可程式編輯並用幾行程式來執行鑽孔操作。
首先以直線單節將刀具預先定位至工件上方，並且定位在鑽孔之上具有5mm的安全淨空。接著使用循環程式200鑽孔來鑽孔。

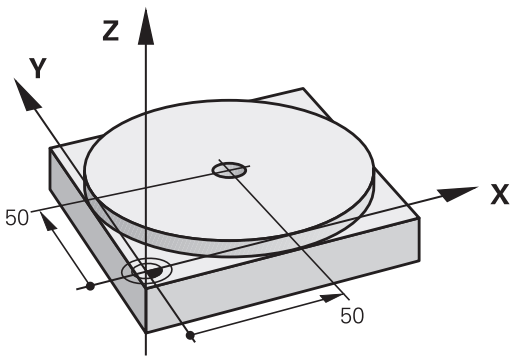

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	呼叫刀具：刀具軸Z， 主軸轉速為2000轉
2 L Z+200 R0 FMAX	縮回刀具 (F MAX=快速行進)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	以F MAX行進速率將刀具移動到欲鑽洞上方的位置，主軸開啟
4 CYCL DEF 200 鑽孔	定義鑽孔循環
Q200=5 ;SET-UP CLEARANCE	設定鑽孔之上刀具的淨空
Q201=-20 ;DEPTH	鑽孔深度(代數符號=工作方向)
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	鑽孔的進給速率
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	定義每一次在退刀之前欲螺旋進給的深度
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	在每次退回之後的停留時間，以秒計
Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE	工件表面的座標
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	設定鑽孔之上刀具的淨空
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH	定義在圓孔底部停留的時間，以秒計
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	深度參照至刀尖或刀具圓筒部分
5 CYCL CALL	呼叫鑽孔循環程式
6 L Z+200 R0 FMAX M2	退回刀具
7 END PGM \$MDI MM	程式結束

直線功能：
進一步資訊: "直線L", 281 頁碼

範例：使用旋轉工作台移除工具機上失準的工件

- ▶ 使用3D接觸式探針進行基本旋轉，請參閱
進一步資訊："使用3-D接觸式探針補償工件失準(選項17)",
637 頁碼
- ▶ 寫下旋轉角度並且取消基本旋轉



- ▶ 選擇操作模式：按下**定位用手動資料輸入**軟鍵



- ▶ 選擇旋轉工作台的軸向，輸入您寫下的旋轉角度和進給速率，例如 **L C+2.561 F50**



- ▶ 結束輸入



- ▶ 按下**NC開始**按鈕：旋轉工作台即修正失準的位置

\$MDI中的保護程式

\$MDI檔案主要是用在僅為暫時需要的簡短程式。然而若是需要，您可以儲存一個程式，請參照下面的說明進行：



 
- ▶ 操作模式：按下**編寫**鍵



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。




- ▶ 將反白游標移動到**\$MD**檔



- ▶ 若要複製檔案：按下**複製**軟鍵

目的地檔案 =

 - ▶ 輸入您存入\$MDI檔案之目前內容的檔名，例如**鑽孔**



- ▶ 按下**確定**軟鍵。



- ▶ 若要離開檔案管理員，請按下**結束**軟鍵

進一步資訊："複製單一檔案", 171 頁碼

18

程式模擬與程式執行

18.1 圖形(選項20)

應用

在**程式執行**,**單節執行**和**程式執行,自動執行**操作模式以及**程式模擬 程式模擬**操作模式內，控制器以圖形模擬加工操作。

控制器具備以下檢視：

- 平面圖
- 三面投射圖
- 立體圖



在**程式模擬 程式模擬**操作模式當中，也可使用3-D線條圖。

圖形以使用圓柱形端銑刀加工工件的方式來描繪工件。
針對已啟用的刀具表，則控制器也會考慮LCUTS、T-ANGLE和R2欄內的輸入。

在以下情況下，控制器不會顯示圖形

- 目前的程式沒有有效的工件外型定義
- 未選取程式
- 使用含子程式的外型定義，但BLK FORM單節尚未運行



具備5軸加工或傾斜加工的程式模擬可用降低的速度執行，使用MOD功能表**圖形設定**，會降低**型式數量**並且提高模擬速度。



若使用具有觸控功能的TNC 620，則可用手接觸螢幕來取代某些按鍵敲擊。
進一步資訊: "操作觸控螢幕", 119 頁碼

不含選項20進階圖形功能的圖形

不含選項20，**程式執行**,**單節執行**和**程式執行,自動執行**操作模式以及**程式模擬 程式模擬**操作模式內無模型可用。

程式 + 圖形和**圖形**軟鍵都變暗。

在無選項20之下，**編寫**操作模式內的線條圖也生效。

程式模擬設定程式模擬



最新設定的速率仍然有效，直到電力中斷為止。控制器啟動之後，速度設定為FMAX。

在您已經啟始一個程式之後，控制器在以下顯示出您可用來設定模擬速率的軟鍵：

軟鍵	函數
	使用當程式實際執行時將使用的轉速來測試程式 (係考慮程式編輯的進給速率)
	增量式地增加模擬速度
	增量式地降低模擬速度
	以儘可能最大的速率進行程式模擬 (預設的設定)

您也可在開始程式之前設定模擬速度：



- ▶ 選擇設定模擬速度的功能



- ▶ 透過軟鍵選擇所要的功能，例如增量式增加模擬速度

概述：顯示模式

在程式執行,單節執行和程式執行,自動執行操作模式以及程式模擬 程式模擬操作模式內，控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	View
	平面圖
	三面投射圖
	立體圖

 軟鍵的位置取決於選擇的操作模式。

程式模擬 程式模擬操作模式提供以下檢視：

軟鍵	檢視
	欄檢視
	欄檢視以及刀具路徑
	刀具路徑

程式執行期間的限制

 若控制器的計算容量已經完全用於複雜加工任務，則模擬可能包含錯誤。


立體圖

選擇立體圖：


高解析度立體圖可讓您顯示加工工件表面的更多細節， 控制器使用模擬光源，提供真實的光與陰影情況。



▶ 按下立體圖軟鍵

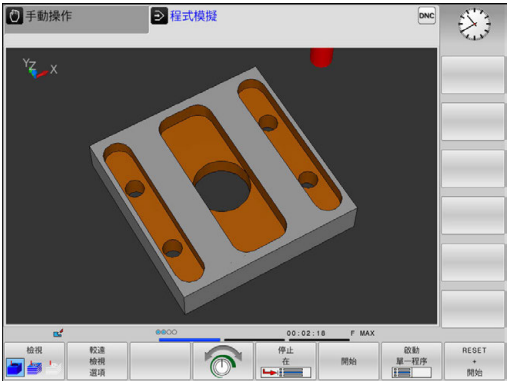

旋轉、放大以及偏移3-D圖

 

- ▶ 選擇旋轉及放大的功能
- > 控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	功能
	對於垂直軸以5°的步階旋轉
	對於水平軸以5°的級距傾斜
	逐步地放大圖形
	逐步地縮小圖形
	將圖形重設為原始大小與角度
	▶ 捲動通過軟鍵列

軟鍵	功能
	向上或向下移動圖形
	向上或向下移動圖形
	向左或向右移動圖形
	向左或向右移動圖形
	將圖形重設為原始位置與角度

您亦可使用滑鼠改變圖形顯示。以下為可使用的功能：

- ▶ 為了旋轉立體圖內顯示的模型，請按住滑鼠右鍵並移動滑鼠，若同時按下shift鍵，則只能垂直或水平旋轉模型
- ▶ 要位移所顯示的模型：按住滑鼠中鍵或滑輪按鈕並移動滑鼠。若同時按下shift鍵，則只能垂直或水平位移模型
- ▶ 要放大某個區域：按住滑鼠左鍵來標記一個區域。
- > 在放開滑鼠左鍵之後，控制器放大定義的區域。
- ▶ 要快速放大或縮小任何區域：向前或向後轉動滑鼠滾輪
- ▶ 要回到標準顯示：按下shift鍵同時按兩下滑鼠右鍵，若只按兩下滑鼠右鍵，則可維持旋轉角度


程式模擬操作模式中的立體圖

程式模擬 程式模擬操作模式提供以下檢視：

軟鍵	功能
	欄檢視
	欄檢視以及刀具路徑
	刀具路徑

程式模擬 程式模擬操作模式也提供以下功能：

軟鍵	功能
	顯示工件外型框架
	將3-D模型上的工件邊緣反白
	顯示透明的工件
	顯示刀具路徑終點
	顯示刀具路徑的單節數量
	彩色顯示工件
	重設立體模型
	重設刀具路徑
	顯示快速移動動作
	啟動量測 如果已啟動量測，則控制器會在您將滑鼠游標放在工件3-D圖形上時，顯示相應接近的座標。

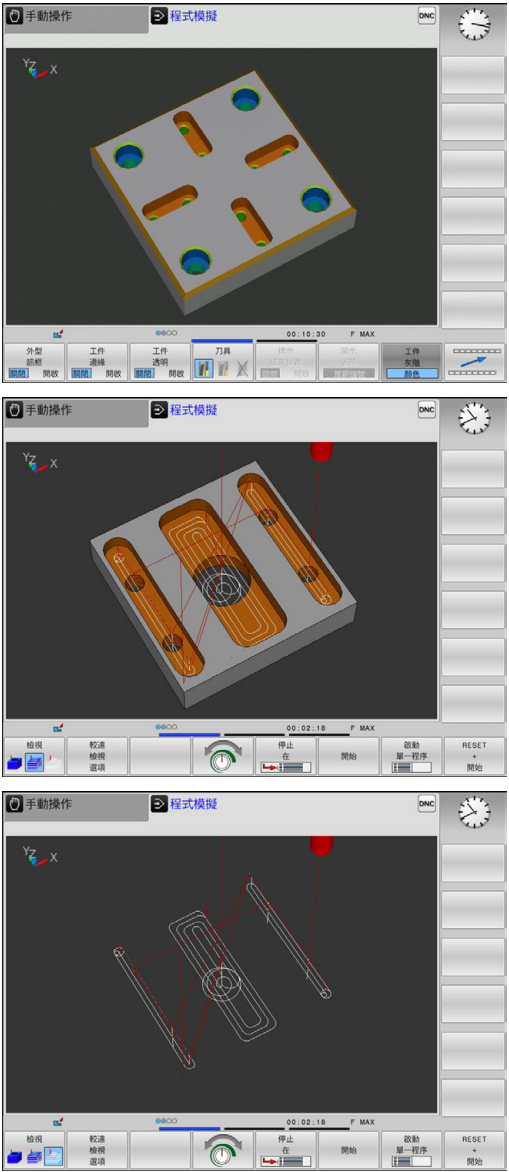

即使在電源已中斷之後，控制器將以下軟鍵的狀態儲存在非揮發性記憶體內：

- 快速移動上的動作
- 工件外型框架
- 工件邊緣
- 透明工件
- 彩色工件



操作注意事項：

- 可用的功能取決於選取的模型品質。您可在MOD功能**圖形設定**內選擇模型品質。
- 使用機器參數`clearPathAtBlk` (編號124203)，可指定**程式模擬 程式模擬**操作模式內的刀具路徑是否用新BLK FORM清除。
- 若後置處理器輸出錯誤的加工點，則在工件上可能產生加工標記。若要即時辨識這些不要的加工標記(加工之前)，則可利用刀具路徑顯示，測試外部建立的NC程式是否有對應的不規則。
- 可使用功能強大的放大功能，以便快速地辨識所顯示刀具路徑的細部。
- 控制器用紅色顯示快速移動內的移動動作。


平面圖

選擇**程式模擬** **程式模擬**操作模式內的平面圖：

- ▶ 按下**較遠 檢視 選項**軟鍵
- ▶ 按下**平面圖**軟鍵

在**程式執行**,**單節執行**和**程式執行**,**自動執行**操作模式內選擇平面圖：

- ▶ 按下**圖形**軟鍵
- ▶ 按下**平面圖**軟鍵

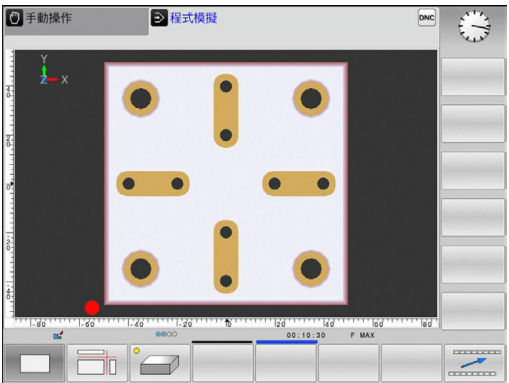

三面投射


模擬顯示三區段平面以及一個3-D模型，類似於技術圖。

選擇**程式模擬** **程式模擬**操作模式內三個平面之投影：

- ▶ 按下**較遠 檢視 選項**軟鍵
- ▶ 按下**三面圖**軟鍵

選擇**程式執行**,**單節執行**和**程式執行**,**自動執行**操作模式內三個平面之投影：

- ▶ 按下**圖形**軟鍵
- ▶ 按下**三面圖**軟鍵

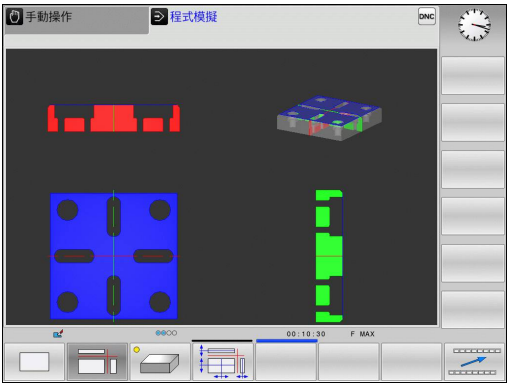

移動橫截面

斷面的預設設定之選擇係使得其位在工件中心之工作平面上，並在上方表面上的刀具軸向上。

請如下位移橫截面：

- ▶ 按下軟鍵來**位移橫截面**
- ▶ 控制器顯示以下軟鍵：


軟鍵		功能
		將垂直斷面向左或向右移動
		將垂直斷面向前或向後移動
		將水平斷面向上或向下移動

於移位期間可看到斷面的位置。 位移保持有效，即使您啟動新的工件外型。

重設橫截面

對於新的工件外型，位移的橫截面也保持有效。當控制器重新啟動時，會自動重設橫截面。

 您亦可手動移動橫截面至其預設位置：



► 按下軟鍵用於**重設橫截面**軟鍵

重複圖形模擬

可隨意多次用圖形模擬加工程式。要模擬時，可將圖形重設為工件外型。

軟鍵	功能
	顯示程式執行,單節執行和程式執行,自動執行操作模式內尚未加工的外型
	顯示程式模擬 程式模擬操作模式內未加工的外型

刀具顯示

不管操作模式如何，在模擬期間也可顯示刀具。

軟鍵	功能
	程式執行,自動執行 / 程式執行,單節執行
	程式模擬 程式模擬

控制器用多種顏色顯示刀具：

- 紅色：刀具生效
- 藍色：刀具已縮回

加工時間的量測

程式模擬操作模式內的加工時間

控制器計算刀具移動週期，並將此顯示為程式模擬內的加工時間，控制器將進給動作以及停留時間列入考量。
由控制器決定的時間僅為計算加工時間的有限值，因為控制器並未將任何工具機相關時間間隔(例如用於換刀)列入考慮。

工具機操作模式中的加工時間

從程式開始至程式結束的時間顯示。每當中斷加工時就會停止計時器。

選擇碼錶功能

-  位移軟鍵功能表，直到碼錶功能的軟鍵出現
-  選擇碼錶功能
-  透過軟鍵選擇所要的功能，例如儲存顯示的時間

軟鍵	馬錶功能
	儲存顯示時間
	顯示儲存時間與顯示時間的總和
	清除顯示的時間

18.2 顯示加工空間中的工件外型(選項20)

應用


在**程式模擬**操作模式中，可利用圖形來檢查工件外型的位置，以及工具機工作空間中的預設。該圖形顯示已經使用循環程式247在NC程式內設定的預設。如果未在NC程式內設定預設，則該圖形顯示工具機上啟動的預設。

您可在**程式模擬**操作模式內啟動工作空間監控：若要啟動，請按下**空白**在**加工空間**軟鍵。您可使用**極限開關 監控**軟鍵啟動或關閉此功能。

透明立方體代表工件外型。其尺寸顯示在**BLK FORM**表格中。控制器採用來自所選擇程式之工件外型定義之尺寸。

針對程式模擬，通常不在乎工件外型處在工作空間中的位置。若您啟動加工空間監視，則必須用圖形方式位移工件外型，讓其位於加工空間內。請使用表格內顯示的軟鍵。

您也可啟動目前的預設用於**程式模擬**操作模式。

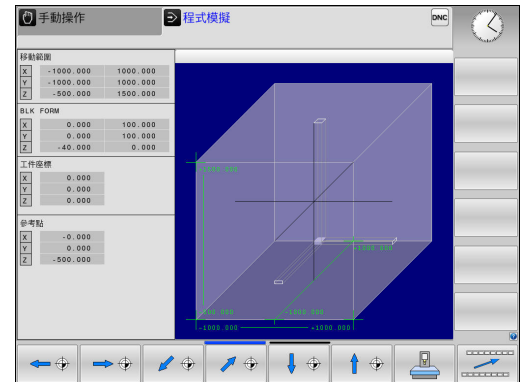

軟鍵	功能
	往正/負X方向內位移工件外型
	往正/負Y方向內位移工件外型
	往正/負Z方向內位移工件外型
	顯示參考設定預設的工件外型
	顯示目前的移動範圍
	這顯示由工具機製造商所設置的移動範圍，並可依此選擇。
	開啟或關閉監控功能
	顯示工具機參考點



操作注意事項：

- 使用**BLK FORM CYLINDER**，立方體顯示為加工空間內的工件外型
- 使用**BLK FORM ROTATION**，則加工空間內並未顯示工件外型

18.3 程式顯示功能

概述

在**程式執行** **單節執行**及**程式執行 自動執行**操作模式中，控制器顯示以下軟鍵，用來在頁面內顯示NC程式：

軟鍵	函數
	在NC程式內往回一個畫面
	在NC程式內前進一個畫面
	選擇程式起點
	選擇程式終點

18.4 程式模擬

應用

在**程式模擬**操作模式中，您可模擬程式及程式區段，以減少在程式執行期間發生NC程式編輯錯誤。控制器針對以下項目來檢查程式：

- 幾何上不協調
- 錯誤資料
- 無法執行的跳躍
- 違反機器的工作空間
- 使用停用的刀具

也可使用下列功能：

- 以單節方式執行程式模擬
- 中斷任何單節測試
- 選擇性跳過單節
- 圖形模擬功能
- 量測加工時間
- 附加狀態的顯示

執行程式模擬時請記住以下幾點

使用立體工件外型，控制器會在以下位置上的刀具呼叫之後開始程式模擬：

- 在定義的**工件外形**中央之工作平面內
- 在刀具軸上，於**BLK FORM**中所定義的**MAX**點上1mm

使用旋轉對稱工件外型，控制器會在以下位置上的刀具呼叫之後開始程式模擬：

- 在加工平面的位置X=0, Y=0上
- 在工具軸上定義的工件外型之上1 mm

注意事項

碰撞的危險！

在**程式模擬**操作模式下，控制器不會考慮工具機的所有軸移動(例如PLC定位移動以及來自換刀巨集以及M功能的移動)。這可導致沒有錯誤的執行測試，而稍後偏離加工操作。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 在稍後加工位置上測試NC程式(空白 在加工 空間)
- ▶ 在換刀之後以及預先定位之前，編寫一個安全中間位置
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式



請參考您的工具機手冊。

工具機製造商也可定義用於**程式模擬 程式模擬**操作模式的換刀巨集，此巨集將模擬工具機的確實行為。如此，工具機製造商經常改變模擬的換刀位置。

程式模擬執行



對於程式模擬，您必須啟動刀具表(狀態S)。在**程式模擬**
程式模擬操作模式中，經由檔案管理員選擇刀具表。

您可選擇任何預設資料表(狀態S)用於程式模擬。

在**重設 + 開始**之後，暫時載入的預設資料表之第0行自動顯示來自**Preset.PR** (執行)的目前啟動預設。 啟動程式模擬時選取第0行，直到定義NC程式內另一個預設。 控制器從程式模擬的選取預設資料表讀取來自行> 0的所有預設。

您可使用**空白 在加工 空間**功能來啟動程式模擬工作空間監控。

進一步資訊: "顯示加工空間中的工件外型(選項20)", 675 頁碼

- 
- ▶ 操作模式： 按下**程式模擬 程式模擬**鍵
- 
- ▶ 使用**PGM MGT**鍵呼叫檔案管理員，並且選擇所要測試的檔案

然後，控制器顯示以下軟鍵：

軟鍵	函數
	重設工件外型、重設先前刀具資料並測試整個程式
	測試整個程式
	個別測試每個NC單節
	執行程式模擬 程式模擬 直到單節N
	停止程式模擬(軟鍵只有在若您已經開始程式模擬之後才會出現)

- 您可隨時中斷並繼續程式模擬，即使是在固定循環程式當中。 為了繼續測試，不能夠執行以下的動作：
- 利用方向鍵或**GOTO**鍵選擇另一個單節
 - 進程式變更
 - 選擇新的程式


程式模擬 程式模擬至某個單節為止

使用**停止在功能**，控制器執行**程式模擬** 程式模擬至單節號碼**N**為止。

請如下在任何單節上停止**程式模擬** 程式模擬：



- ▶ 按下**停止在** 在軟體
- ▶ **停止在: N** = 輸入要停止模擬的單節號碼
- ▶ **程式** = 輸入含有所選單節號碼之單節的程式名稱
- ▶ 控制器會顯示所選擇的程式的名稱。
- ▶ 如果要中斷使用**PGM CALL**呼叫的程式之模擬，則輸入這個名稱
- ▶ **重複次數** = 如果**N**位於程式區段重複中，請輸入要執行的重複次數。
預設值1：控制器在模擬**N**之前停止

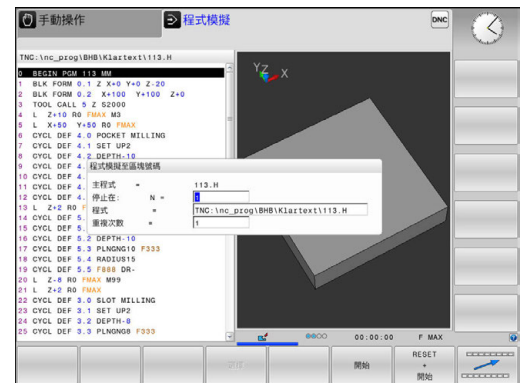

停止情況中的可能性

如果使用**停止在功能**中斷**程式模擬** 程式模擬，則在此停止情況內具有以下可能性：

- **單節省略**啟用或停用
- **選擇性程式停止**啟用或停用
- 修改圖形解析度與模型
- 在**編寫**操作模式內修改NC程式

如果在**編寫**操作模式內修改NC程式，則模擬行為如下：

- 在中斷點之前修改：模擬從頭重新開始
- 在中斷點之後修改：使用**GOTO**可定位在中斷點上

18.5 程式執行


應用

在**程式執行,自動執行**操作模式中，控制器繼續執行加工程式，直到程式結束或程式停止。

在**程式執行,單節執行**操作模式下，每按一下**NC開始**鍵，控制器就分別執行每一個單節。使用加工點圖案循環程式以及**CYCL CALL PAT**，則控制器在每一加工點之後停止。

您可在**程式執行,單節執行**和**程式執行,自動執行**操作模式內使用以下控制器功能：

- 中斷程式執行
- 從特定單節啟動程式執行
- 選擇性跳過單節
- 編輯刀具表TOOL.T
- 檢查及變更 Q 參數
- 重疊手輪定位
- 圖形模擬功能
- 附加狀態的顯示

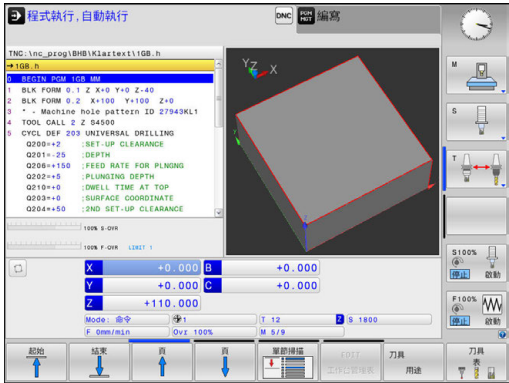

執行加工程式

準備工作

- 1 將工件固定在機械工作台上。
- 2 設定預設
- 3 選擇必要的工作台管理及工作台檔案 (狀態 M)
- 4 選擇加工程式(狀態M)



操作注意事項：

- 您可使用電位計來改變進給速率及主軸轉速。
- 您可使用**FMAX**軟鍵降低進給速率。這降低所有快速移動以及進給動作的影響，即是在控制器已經重新啟動之後。

程式執行，完整序列

- ▶ 使用**NC開始**鍵開始加工程式

程式執行，單一單節

- ▶ 使用**NC開始**鍵以個別啟動加工程式的每個單節

中斷、停止或放棄加工

有數種方式可停止程式執行：

- 使用例如雜項功能**M0**中斷程式執行
- 使用例如雜項功能**M0**中斷程式執行
- 例如使用**NC停止**鍵結合**內部 停止**軟鍵，停止程式執行
- 例如使用雜項功能**M2**或**M30**終止程式執行

控制器在狀態畫面中顯示程式執行的當前狀態。

進一步資訊: "一般狀態顯示", 90 頁碼

相較於停止執行，已中斷、已放棄(已終止)程式執行啟用由使用者執行的特定動作，包括以下：

- 選擇操作模式
- 檢查**Q**參數，並若需要則使用**Q資訊**功能改變之
- 使用**M1**改變選擇性程式編輯中斷的設定
- 使用/改變**NC**單節的程式編輯省略之設定



在重大錯誤期間，控制器自動放棄程式執行(例如在使用靜止主軸的循環程式呼叫期間)。

程式控制的中斷

您可在NC程式中直接設定中斷。控制器會在含有以下輸入之一的NC單節內中斷程式執行：

- 程式編輯的停止**STOP** (含與不含雜項功能)
- 程式編輯的停止**M0**
- 條件停止**M1**

注意事項

碰撞的危險！

特定手動互動導致控制器遺失影響該模式的程式資訊，因而遺失俗稱的上下文參照。遺失此上下文參照之後，會發生非預期以及非所要的移動。在後續加工操作期間會有碰撞的危險！

- ▶ 不要執行下列互動：
 - 游標移動至另一個NC單節
 - 跳躍指令**GOTO**至另一個NC單節
 - 編輯NC單節
 - 使用**Q資訊**軟鍵修改Q參數值
 - 切換操作模式
- ▶ 透過重複所需的NC程式恢復上下文參照



請參考您的工具機手冊。

雜項功能**M6**也可造成程式執行中止。工具機製造商設定雜項功能的功能範圍。

手動程式中斷

已經在**程式執行,自動執行**操作模式內執行加工程式，但卻選擇**程式執行,單節執行**操作模式。控制器在目前加工步驟結束時中斷加工程序。

放棄程式執行

- ▶ 按下**NC停止**鍵



- > 控制器不會離開目前的NC單節
- > 控制器在狀態畫面中顯示停止狀態符號
- > 不可像是操作模式改變這類動作
- > 程式可用**NC啟動**鍵恢復

- ▶ 按下**內部 停止**軟鍵



- > 控制器在狀態畫面中短暫顯示放棄程式的符號
- > 控制器在狀態畫面中顯示已離開關閉狀態的符號



- > 再次容許像是操作模式改變這類動作

在中斷期間移動機械軸

在中斷期間移動機械軸方式與在**手動操作**模式中的移動機械軸方式相同。

注意事項

碰撞的危險！

在程式中斷期間，軸可手動移動(例如以便退出鑽孔)。在中斷時，若啟動**Tilt the working plane**功能，則**3D ROT**軟鍵變成可用。**3D ROT**功能可用來關閉傾斜工作平面，或限制專門手動移動至啟動的刀具軸。不正確的**3D ROT**設定存在碰撞的風險！

- ▶ 最好使用**刀具軸**功能
- ▶ 使用低進給率

在中斷期間修改預設

如果在中斷期間修改啟動預設，則只有在中斷點上使用**GOTO**或程式中啟動才能恢復程式。

範例：

刀具斷損後退回主軸

- ▶ 中斷加工
- ▶ 啟用軸方向鍵：按下**手動 移動**軟鍵
- ▶ 使用軸方向鍵移動工具機軸



在某些工具機上，在**手動 移動**軟鍵之後必須按下**NC開始**鍵來啟用軸方向鍵。請參考您的工具機手冊。

在中斷之後恢復程式執行

控制器在程式中斷期間儲存下列資料：

- 最後呼叫的刀具
- 目前的座標轉換(例如，工件原點偏移、旋轉、鏡射)
- 最後定義的圓心座標

控制器使用所儲存的資料，在中斷期間於手動機械軸定位後使刀具回到加工輪廓 (**回復 位置軟鍵**)。



操作注意事項：

- 所儲存的資料繼續有效，直到重設(例如選擇一程式)。
- 若必須使用**內部 停止**鍵中斷NC程式，則必須在程式開頭時開始加工，或使用**區塊 掃描**功能。
- 對於在程式區段重複之內或子程式內的程式中斷，則必須使用**區塊 掃描**功能在中斷點上重新輸入。
- 使用加工循環程式，總是在循環程式開頭上執行程式中啟動。若在加工循環程式期間中斷程式執行，則控制器重複已經在單節掃描之後執行過的加工步驟。

使用NC開始鍵恢復程式執行

如果用以下其中一種方式中斷程式，您可藉由按下機器 **啟動** 按鈕來恢復程式執行。

- 按下**NC停止**鍵
- 程式編輯中斷

錯誤後恢復程式執行

含可抹除的錯誤訊息：

- ▶ 消除錯誤的原因
- ▶ 清除畫面內的錯誤訊息：按下**CE**鍵
- ▶ 重新啟動程式，或從中斷點恢復程式執行

電力中斷之後退刀



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商設置並且用**退刀**操作模式。

您可使用**退刀**操作模式，在電力中斷之後從工件退刀。
如果在電源故障之前啟動進給速率限制，則仍舊啟動， 您可使用**取消 進給速率 限制**軟鍵關閉進給速率限制。

下列情況中可選擇**退刀**操作模式：

- 電源中斷
- 無控制電壓給繼電器
- 行進至參考點

退刀操作模式提供以下移動模式：

模式	功能
工具機軸	工具機座標系統內所有軸的移動
傾斜的系統	啟動座標系統內所有軸的移動 有效參數： 傾斜軸的位置
刀具軸	啟動座標系統內刀具軸的移動
螺紋	啟動座標系統內刀具軸的移動，含該主軸的補償移動 有效參數： 螺距以及旋轉方向



若在控制器上啟用**Tilt the working plane** 功能(選項8)，則也可使用**傾斜的系統**移動模式。

控制器自動選擇移動模式以及相關參數。 若未正確預先選擇移動模式或參數，則無法手動重設。

注意事項

注意：對工件與刀具有危險！

 
加工操作期間的電源故障可導致不受控制的軸「擠壓」或斷裂。此外，若刀具在電源故障之前已經生效，則在控制器已重新啟動之後無法參照該等軸。對於未參照軸，控制器採用最後儲存的軸值當成目前位置，其可偏離實際位置。如此，後續移動動作不會對應至電源故障之前的動作。若在移動動作期間刀具仍舊有效，則刀具與工件承受張力而受損！

- ▶ 使用低進給率
- ▶ 請記住，未參照軸不可使用移動範圍監控

範例

在傾斜加工平面內螺紋切削循環程式已經執行時電力中斷，您必須退回攻牙筒：

- ▶ 開啟控制器與工具機的電源供應器
- > 控制器開啟作業系統，此程序會需要數分鐘，
- > 然後控制器將在畫面標題中顯示**電源中斷**訊息。



- ▶ 啟動**退刀**模式：按下**縮回**軟鍵
- > 控制器顯示**已選擇退刀**訊息



- ▶ 確認電力中斷：按下**CE**鍵
- > 控制器編譯PLC程式。



 
- ▶ 開啟工具機控制電壓
- > 控制器檢查EMERGENCY STOP(緊急停止)電路的運作是否正常。若有至少一個未參照軸，則必須將顯示位置值與實際軸值比較，並確認正確，並且若需要，請遵照對話指示。

- ▶ 檢查預選的移動模式：若需要，選擇**螺紋**
- ▶ 檢查預先選取的螺距：若需要，輸入螺距
- ▶ 檢查預先選取的旋轉方向：若需要，選擇螺紋旋轉方向。
右手螺紋：當主軸移動進入工件時以順時鐘方向旋轉，退回時以逆時鐘方向旋轉；左手螺紋：當主軸移動進入工件時以逆時鐘方向旋轉，退回時以順時鐘方向旋轉




- ▶ 啟動退刀：按下**縮回**軟鍵

- ▶ 退刀：使用軸方向鍵或電子手輪退刀
軸鍵Z+：從工件退刀
軸鍵Z-：移動進入工件



- ▶ 離開退刀：回到原來軟鍵高度

 

- ▶ 結束**退刀**模式：按下**結尾 退刀**軟鍵
- > 控制器檢查是否可結束**退刀**模式。必要時，請遵照對話。

- ▶ 回答確認要求：若未正確退刀，則按下**不是**軟鍵。若正確退刀，則按下**是**軟鍵。
- > 控制器隱藏**已選擇退刀**模式。
- ▶ 初始工具機：若需要，通過參考點
- ▶ 建立所要的工具機條件：若需要，重置傾斜的工作平面

從任意點進入程式：程式執行當中啟動



請參考您的工具機手冊。

區塊 掃描功能必須由工具機製造商啟用與設置。

您可使用**區塊 掃描**功能，開始任何所要NC單節上的NC程式。控制係數工件加工至此NC單節列入計算。

若NC程式在以下情況內未中斷，則控制器儲存中斷點：


- 內部 停止軟鍵
- 緊急停止
- 電源故障

在重新啟動時，若控制器發現已儲存的中斷點，則會輸出訊息，然後可直接從中斷點執行程式執行當中啟動。

您可用下列方式執行程式中啟動：

- 在主程式內程式中啟動，若需要則重複
- 子程式以及接觸式探針循環程式內的多階段程式中啟動
- 在加工點表格中的程式執行當中啟動
- 工作台程式內的單節掃描

在程式中啟動開頭上，控制器依照NC程式選擇，重設所有資料。在程式中啟動期間，可在**程式執行 自動執行**與**程式執行 單節執行**之間切換。

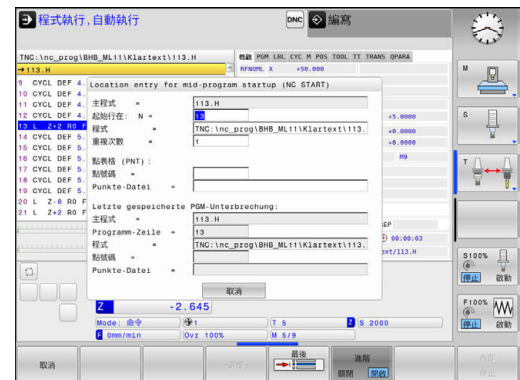

注意事項

碰撞的危險！

區塊 掃描功能省略已編寫的接觸式探針循環程式。結果，產生的參數裡面沒有值或有可能是錯誤值。若後續加工操作使用這些結果參數，則會有碰撞的風險！

- ▶ 在多個階層上使用**區塊 掃描**功能
- 進一步資訊: "多階段程式中啟動的程序", 691 頁碼



區塊 掃描功能不可與以下功能搭配使用：

- 主動伸展篩選
- 在程式中啟動的搜尋階段期間之接觸式探針循環程式 0、1、3和4

簡單程式中啟動的程序



控制器只在突現式視窗內顯示所需的對話。



- ▶ 按下 **區塊 掃描** 軟鍵
- > 控制器顯示內含啟動主程式的突現式視窗。
- ▶ 在以下之上啟動：N = 輸入想要進入NC程式的NC單節編號
- ▶ **程式** = 檢查包含NC單節的NC程式之名稱和路徑，或用 **選擇** 軟鍵輸入
- ▶ **重複次數** = 若NC單節位於程式區段重複之內，輸入在單節掃描內應列入考量的重複次數。
預設值1表示初始加工操作



- ▶ 若需要，按下 **進階** 軟鍵



- ▶ 若需要，按下 **插入最後NC單節** 軟鍵選擇最後儲存的中斷



- ▶ 按下 **NC開始** 鍵
- > 控制器開始單節掃描、計算，直到輸入的NC單節，並顯示下一個對話。

如果要改變工具機狀態：



- ▶ 按下 **NC開始** 鍵
- > 控制器恢復工具機狀態，例如刀具呼叫、M功能，並顯示下一個對話。

如果已改變軸位置：



- ▶ 按下 **NC開始** 鍵
- > 控制器按指定順序靠近指定位置，並顯示下一個對話。
以個別選取的順序靠近軸：
進一步資訊: "返回輪廓", 695 頁碼



- ▶ 按下 **NC開始** 鍵
- > 控制器恢復NC程式執行。

簡單程式中啟動的範例

在內部停止之後，想要在LBL 1的第三加工操作內12單節中開始。
在突現式視窗內，輸入以下資料：

- 在以下之上啟動：N = 12
- 重複次數 = 3

多階段程式中啟動的程序

例如：如果在主程式多次呼叫的子程式內開始，則使用多階段程式中啟動。為此，在主程式內跳至所要的子程式呼叫。使用**繼續 單節掃描**功能，可進一步從此位置跳躍。



 
操作注意事項：

- 控制器只在突現式視窗內顯示所需的對話。
- 您也可繼續**區塊 掃描**不用復原工具機狀態以及第一啟動點的軸位置。為此，在用**NC開始**鍵確認復原之前，請按下**繼續 單節掃描**軟鍵。

程式中啟動至第一啟動點：



- ▶ 按下**區塊 掃描**軟鍵
- ▶ 輸入要開始的第一NC單節



- ▶ 若需要，按下**進階**軟鍵



- ▶ 若需要，按下**插入最後NC單節**軟鍵選擇最後儲存的中斷



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器開始單節掃描並計算，直到輸入的NC單節。

如果控制器應恢復所輸入NC單節的工具機狀態：



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器恢復工具機狀態，例如刀具呼叫、M功能。

如果控制器應恢復軸位置：



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器以指定順序往指定位置移動。

如果控制器應執行NC單節：



- ▶ 如果需要，選擇**程式執行 單節執行**操作模式



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 控制器執行NC單節。

程式中啟動至下一個啟動點：



- ▶ 按下**繼續 單節掃描**軟鍵
- ▶ 輸入要開始的NC單節

如果要改變工具機狀態：



- ▶ 按下**NC開始**鍵

如果已改變軸位置：



- ▶ 按下**NC開始**鍵

如果控制器應執行NC單節：



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 如果需要跳至下一個啟動點，請重複這些步驟



- ▶ 按下**NC開始**鍵
- > 控制器恢復NC程式執行。

多階段程式中啟動的範例

您可在程式Sub.h內使用許多子程式呼叫來執行主程式。您可在主程式內使用接觸式探針循環程式。稍後使用接觸式探針循環程式結果來定位。

在內部停止之後，想要在子程式第二呼叫內的8單節中開始。此子程式呼叫位於主程式的53單節內。接觸式探針循環程式位於主程式的28單節內，即是所要的啟動點之前。



- ▶ 按下**區塊 掃描**軟鍵
- ▶ 在突現式視窗內，輸入以下資料：
 - 在以下之上啟動：N = 28
 - 重複次數 = 1



- ▶ 如果需要，選擇**程式執行 單節執行**操作模式



- ▶ 按下**NC開始**鍵，直到控制器執行接觸式探針循環程式
- > 控制器儲存結果。



- ▶ 按下**繼續 單節掃描**軟鍵
- ▶ 在突現式視窗內，輸入以下資料：
 - 在以下之上啟動：N = 53
 - 重複次數 = 1



- ▶ 按下**NC開始**鍵，直到控制器執行NC單節
- > 控制器跳至子程式Sub.h。



- ▶ 按下**繼續 單節掃描**軟鍵
- ▶ 在突現式視窗內，輸入以下資料：
 - 在以下之上啟動：N = 8
 - 重複次數 = 1



 
- ▶ 按下**NC開始**鍵，直到控制器執行NC單節
- > 控制器繼續執行該子程式，然後返回主程式。

加工點表格中的單節掃描

如果在主程式呼叫的加工點表格中開始，則使用**進階**軟鍵。



- ▶ 按下**區塊 掃描**軟鍵
- > 控制器顯示突現式視窗。



- ▶ 按下**進階**軟鍵
- > 控制器展開突現式視窗。
- ▶ **點號碼** = 輸入要開始的加工點表格之行號
- ▶ 輸入**加工點檔案** = 名稱以及加工點表的路徑



- ▶ 若需要，按下**選擇最後單節**軟鍵選擇最後儲存的
中斷



- ▶ 按下**NC開始**鍵

若要在加工點圖案內以程式執行中啟動來開始，則如同在加工點表內開始就可。在**點號碼** = 輸入欄位內輸入所要的加工點號碼。加工點圖案內的第一點具有加工點號碼0。

工作台程式中的單節掃描

運用工作台管理(選項22)，您也可使用**區塊 掃描**功能結合工作台管理表。

若中斷工作台管理表的處理，控制器總是建議已中斷NC程式的先前選擇的NC單節用於**區塊 掃描**功能。



針對在工作台管理表內的**區塊 掃描**，也定義**工作台行** = 輸入欄位。輸入代表**NR**工作台管理表內的行。當在工作台管理表內多次出現NC程式時，就需要此輸入。

區塊 掃描總是以工件導向方式產生，即使若已經選擇加工方法**TO**和**CTO**。在**區塊 掃描**之後，控制器根據選取的加工方法再次繼續加工。



- ▶ 按下**區塊 掃描**軟鍵
- > 控制器顯示突現式視窗。
- ▶ **工作台行** = 輸入工作台管理表的列號
- ▶ 若NC單節位於程式區段重複之內，請輸入**重複次數** =



- ▶ 若需要，按下**進階**軟鍵
- > 控制器展開突現式視窗。



- ▶ 按下**選擇最後單節**軟鍵選擇最後儲存的中斷



- ▶ 按下**NC開始**鍵

返回輪廓

在以下狀況下，使用**回復 位置**功能，控制器將刀具移動到到工件輪廓：

- 在尚未使用**內部 停止**功能執行的程式中斷期間，移動機械軸後可回到加工輪廓。
- 於單節掃描之後返回到輪廓，其利用**RESTORE POS AT N**，例如在利用**內部 停止**的中斷之後
- 視機器而定，在程式中斷期間，如果控制迴路被開啟後軸位置已變更。



程序

如下靠近輪廓：

- 回復
位置

 - ▶ 按下**回復 位置**軟鍵
 - ▶ 如果需要，恢復機器狀態

以控制器顯示的順序靠近軸：

- ▶ 按下**NC開始**鍵

根據個別選取的順序靠近軸：

- 選擇
軸

 - ▶ 按下**選擇 軸**軟鍵
 - ▶ 按下第一軸的軸軟鍵
- ▶ 按下**NC開始**鍵

- ▶ 按下第二軸的軸軟鍵
 - ▶ 按下**NC開始**鍵
- ▶ 針對所有軸重複該程序

若刀具位於起點底下的刀具軸內，則控制器提供刀具軸當成第一移動方向。

18.6 自動開始程式

應用



請參考您的工具機手冊。

控制器必須由工具機製造商特別準備，才能使用自動程式開始功能。

**危險**

注意：對操作員有危險！

自動啟動功能自動開始加工操作。帶有不安全工作封裝的開放式工具機對於工具機操作員構成巨大危險。

► 僅在封閉式工具機上使用**自動啟動**功能

在程式執行操作模式中，您可使用**自動啟動**軟鍵，以定義一特定時間來啟動目前在此操作模式中所啟用的程式：



- 顯示用來設定開始時間的視窗
- **時間 (時：分：秒)**：要啟動程式的日期時間
- **日期 (日：月：年)**：要啟動程式的日期
- 若要啟動開始功能，按下**OK**



18.7 選擇性跳過單節

應用

若在單節上標記/符號，則可在**程式模擬**或**程式執行**，**完整順序/單一單節**操作模式內省略這些單節：



- ▶ 為了不要執行或不測試具有/符號的NC單節，請將軟鍵設定為**ON**



- ▶ 若要執行或測試具有/符號的NC單節，請將軟鍵設定為**OFF**



操作注意事項：

- **TOOL DEF**單節不能使用這項功能。
- 斷電後，TNC會回到最近選擇的設定。

刪除/符號

- ▶ 在**編寫**模式內，選擇其中要新增字元的單節



- ▶ 按下**插入**軟鍵

刪除/符號

- ▶ 在**編寫**模式內，選擇其中字元要刪除的單節



- ▶ 按下**移除**軟鍵

18.8 選擇性程式執行中斷

應用



請參考您的工具機手冊。
此功能行為依據工具機而有不同。

在其中已經編寫M1的單節上，控制器會選擇性中斷程式執行。如果在**程式執行**操作模式中使用M1，則控制器不會關閉主軸或冷卻液。



- ▶ 不要在含有M1的單節中斷**程式執行或程式模擬 程式模擬**：將軟鍵設定為「關閉」。



- ▶ 在含有M1的單節中斷**程式執行或程式模擬 程式模擬**：將軟鍵設定為ON

19

MOD功能

19.1 MOD功能

MOD 功能提供附加的輸入可能性及顯示。 此外，您可輸入密碼以便進入保護區。

選擇MOD功能

開啟具有MOD功能的蹦現式視窗：

- MOD

- ▶ 按下**MOD**鍵
 - ▶ 控制器開啟顯示可用MOD功能的突現式視窗。



變更設定

除了滑鼠以外，也可在MOD功能內使用鍵盤導覽：

- ▶ 使用Tab鍵，從右側視窗內的輸入區切換至左側視窗內的MOD功能選擇
- ▶ 選擇MOD功能
- ▶ 使用Tab鍵或ENT鍵切換至輸入欄位
- ▶ 根據功能輸入值並用**確定**確認，或做選擇並用**套用**確認

i

若有多個可能的設定可用，則可利用按下**GOTO**鍵顯示選擇方塊。使用**ENT**鍵選擇所要的設定， 如果不要變更設定，請再次使用**結束**鍵來關閉視窗。

離開MOD功能

- ▶ 離開MOD功能： 按下**結束**軟鍵或**結束**鍵

MOD功能的概述

下列可用的功能與所選擇的操作模式無關：

程式密碼輸入

- 程式密碼

顯示設定

- 數值顯示器
- 位置顯示的量測單位(毫米/英吋)
- MDI的程式輸入
- 顯示日期時間
- 顯示資訊行

圖形設定

- 型式類型
- 型式數量

計數器設定

- 瞬間計數
- 計數器的PGM

工具機設定

- 座標結構
- 移動限制
- 刀具使用檔案
- External access
- 設定無線手輪
- 設定接觸式探針

系統設定


- 設定系統時間
- 定義網路連線
- 網路：IP組態

診斷功能

- 匯流排診斷
- 驅動器診斷
- HEROS資訊

一般資訊

- 版本資訊
- 使用許可資訊
- 工具機時間

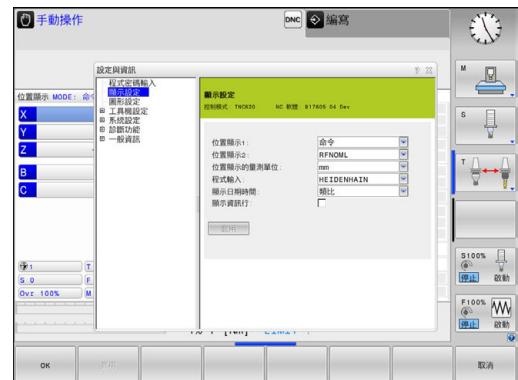

19.2 圖形設定

使用MOD功能**圖形設定**，操作模式的模型類型以及模型品質。

如果要選擇**圖形設定**，請執行如下：

- ▶ 從MOD功能表選擇**圖形設定**群組
- ▶ 選擇模型類型
- ▶ 選擇模型品質
- ▶ 按下**套用**軟鍵
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵。


在**程式模擬**操作模式內，控制器顯示啟動**圖形設定**的圖示。

下列模擬參數可用於控制器的**圖形設定**：

模型類型

圖示	選取	屬性	應用
	3-D	逼真的細節， 耗時並且佔用處理器	過切銑削，
	2.5 D	快速	未過切銑削
	無模型	非常快	線圖形

 模型品質

圖示	選取	屬性
	非常高	高資料傳輸速率、確實的刀具幾何外型描述， 單節終點以及可能單節數的描繪
	高	高資料傳輸速率、確實的刀具幾何外型描述
	中	中資料傳輸速率、約略的刀具幾何外型
	低	低資料傳輸速率、粗糙約略的刀具幾何外型

19.3 計數器設定

使用MOD功能**Counter settings**，可變更目前的計數(實際值)以及目標值(標稱值)。

如下選擇**Counter settings**：

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**Counter settings**功能群組
- ▶ 選擇目前的計數
- ▶ 選擇計數器的目標值
- ▶ 按下**套用**軟鍵
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵

控制器立刻採用狀態畫面中的選取值

您可如下透過軟鍵變更**Counter settings**的描述：

軟鍵	意義
	重設計數
	增加計數
	降低計數

您也用連接的滑鼠直接輸入值。

進一步資訊: "定義計數器", 492 頁碼

19.4 工具機設定

外部存取



請參考您的工具機手冊。


工具機製造商可設置外部存取選項。

根據工具機，使用**TNCOPT**軟鍵允許或限制外部診斷或調機軟體應用程式的存取。

運用MOD功能可同意**外部存取**，或限制存取控制器。一旦已經限制外部存取，則無法再連接至控制器並且透過網路或序列連接交換資料(例如使用TNCremo資料傳輸軟體)。

如下限制外部存取：

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**工具機設定**群組
- ▶ 選擇**外部存取**功能表
- ▶ 將**外部 存取開/關**軟鍵設定為**關**
- ▶ 按下**確定**軟鍵

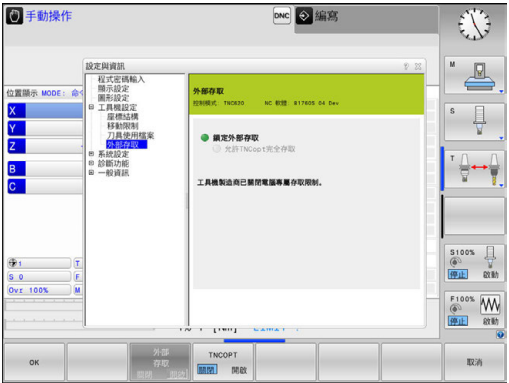

電腦專屬存取控制

若工具機製造商已經設定電腦專屬存取控制(機械參數CfAccessControl編號123400)，則可授權允許存取最多32條連線。選擇**加**建立新連線。然後控制器開啟輸入方塊，讓您輸入連線資料。

存取設定	
主機名稱	外部電腦的主機名稱
主機IP	外部電腦的網路位址
說明	額外資訊(顯示在概述清單內的文字)

類型：	
乙太網路	網路連接
Com 1	序列介面1
COM 2	序列介面2

存取權限：	
詢問	對於外部存取，控制器開啟詢問對話
拒絕	不允許網路存取
允許	允許網路存取不用查詢

若指派**詢問**存取權限給一連線，並且從此位址獲得存取，則控制器會開啟突現式視窗。您必須在突現式視窗內允許或拒絕外部存取：

External access	允許
Yes	允許一次
時常	允許連續
決不	拒絕連續
No	拒絕一次



在概述清單中，用綠色符號顯示現用的連線。
概述清單內用灰色顯示無存取權限的連線。



輸入移動極限



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商設置並且啟用**移動限制**功能。

MOD功能**移動限制**可讓您將實際可用的刀具路徑限制在最大移動範圍之內。這可讓您在每一軸上定義保護區，以便例如保護組件避免碰撞。

要輸入移動極限

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**工具機設定**群組
- ▶ 選擇**移動限制**功能表
- ▶ 輸入所要軸值當成參考值，或使用**實際位置捕捉**軟鍵載入瞬間位置
- ▶ 按下**套用**軟鍵
- ▶ 控制器檢查輸入值的有效性。
- ▶ 按下**確定**軟鍵



操作注意事項：

- 一旦在軸內設定有效移動限制，保護區就會自動生效。即使控制器已經重新啟動，此設定也可保留。
- 只有刪除所有值或按下**空白 任何事**軟鍵，才能關閉保護區。



刀具使用壽命檔案



請參考您的工具機手冊。
此刀具使用測試功能必須由您的工具機製造商啟用。

使用MOD功能**刀具使用檔案**，可選擇控制器絕不、只有一次或總是建立刀具使用檔案。

產生刀具使用檔案：

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**工具機設定**群組
- ▶ 選擇**刀具使用檔案**功能表
- ▶ 選擇**程式執行，完整順序/單一單節**以及**程式模擬 程式模擬**操作模式所要的設定
- ▶ 按下**套用**軟鍵
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵

選擇座標結構配置



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商設置並且啟用**座標結構配置選擇**功能。

注意事項

碰撞的危險！

也可選擇所有已儲存的座標結構配置當成啟動工具機座標結構配置。通過此方式，使用選取的座標結構配置執行所有手動動作以及加工操作。所有後續軸動作都有碰撞的風險！

- ▶ 只在**程式模擬**操作模式內使用**座標結構配置選擇**功能
- ▶ 只需要使用**座標結構配置選擇**功能選擇啟動工具機座標結構配置

您可使用此功能測試程式，查看哪個的座標結構配置與現用工具機座標結構配置不符。若工具機製造商在工具機內儲存不同的座標結構配置組態，您可用MOD功能啟動這些座標結構配置組態之一。針對程式模擬選擇座標結構配置模型時，並不會影響工具機座標結構配置。



確定已經在程式模擬操作模式當中選擇正確的座標結構配置，來檢查工件。

19.5 系統設定

設定系統時間

您可使用**設定系統時間**MOD功能，手動或借助於NTP伺服器同步來設定時區、日期以及時間。

請如下設定系統時間：

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**系統設定**群組
- ▶ 按下**設定 日期/ 時間**軟鍵
- ▶ 在**時間域**區域內，選擇所要的時區
- ▶ 按下**NTP開**軟鍵，以選擇**手動設定時間**輸入
- ▶ 依照需要變更日期和時間
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵

要在NTP伺服器的幫助之下設定系統時間：

- ▶ 在MOD功能表內，選擇**系統設定**群組
- ▶ 按下**設定 日期/ 時間**軟鍵
- ▶ 在**時間域**區域內，選擇所要的時區
- ▶ 按下**NTP關**軟鍵，以選擇**透過 NTP 伺服器將時間同步**輸入
- ▶ 輸入NTP伺服器的主機名稱或URL
- ▶ 按下**新增**軟鍵
- ▶ 按下「**確定**」軟鍵

19.6 選擇位置顯示


應用

您可影響**手動操作**操作模式以及**程式執行,自動執行和程式執行,單節執行**操作模式的座標顯示。

右圖顯示不同刀具位置：

- 初始位置
- 刀具目標位置
- 工件原點
- 機械原點

您可選擇下列座標用於控制器的位置顯示：

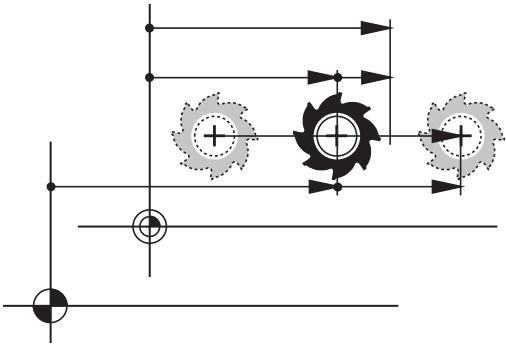

顯示器	功能
NOML	標稱位置：控制器目前所下指令的值
NOML和ACTL顯示僅在以下錯誤方面不同。	
ACTL	實際位置；目前的刀具位置
請參考您的工具機手冊。 工具機製造商通過刀具呼叫的DL過大，來定義ACTL和NOML顯示是否偏離已編寫位置。	
REF ACTL	參考位置；相對於機械工件原點的實際位置
REF NOML	參考位置；相對於機械工件原點的標稱位置
LAG	伺服延遲；介於標稱位置與實際位置之間的差值
ACTDST	輸入座標系統內程式編輯位置的剩餘距離；介於實際與目標位置之間的差值 使用循環程式11的範例： ▶ 比例縮放係數0.2 ▶ L IX+10 > ACTDST畫面顯示10 mm。 > 比例縮放係數不具有任何影響。 使用循環程式11以及傾斜工作平面的範例： ▶ A傾斜45° ▶ 比例縮放係數0.2 ▶ L IX+10 > ACTDST畫面顯示10 mm。 > 比例縮放係數和傾斜都不具有任何影響。
REFDST	工具機座標系統內程式編輯位置的剩餘距離；介於實際與目標位置之間的差值

顯示器	功能
	使用循環程式11的範例
	▶ 比例縮放係數0.2
	▶ L IX+10
	> REFDST畫面顯示2 mm。
	> 比例縮放係數對於距離有影響，如此出現在畫面上。
	使用循環程式11以及傾斜工作平面的範例：
	▶ A傾斜45°
	▶ 比例縮放係數0.2
	▶ L IX+10
	> REFDST畫面在X和Z軸內都顯示1.4 mm。
	> 比例縮放係數和傾斜對於距離有影響，如此出現在畫面上。

M118 使用手輪疊加功能(M118)執行的移動路徑

您可使用MOD功能**位置顯示1**，來選擇狀態顯示中的位置顯示。
您可使用MOD功能**位置顯示2**，來選擇額外狀態顯示中的位置顯示。

19.7 設定量測單位

應用

您可使用MOD功能決定以毫米或英吋為單位來顯示控制器座標。

- 公制單位：例如X = 15.789 (mm)，顯示的值到小數點第3位
- 英制單位：例如X = 0.6216 (英吋)，顯示的值到小數點第4位

如果您想要啟動英吋顯示，控制器會以英吋/分鐘為單位來顯示進給速率。在英吋程式中，您必須以大於10的係數來輸入進給速率。

19.8 顯示操作時間


應用

加工時間MOD功能使您可以看到多種型的操作時間：

操作時間	意義
控制器開啟	自從開始服務之後的控制器操作時間
機器開啟	自從開始服務之後的工具機操作時間
程式執行	自從開始服務之後受控操作之持續時間



請參考您的工具機手冊。
您的工具機製造商可提供操作時間顯示的進一步資訊。

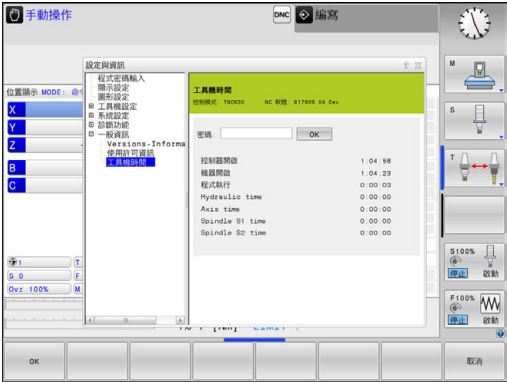

19.9 軟體編號

應用

以下的軟體號碼係在**軟體版本MOD**功能已經選擇之後，顯示在控制器螢幕上：

- **控制模式**：控制器的指定(由海德漢管理)
- **NC SW**：NC軟體的號碼(由海德漢管理)
- **NCK**：NC軟體的號碼(由海德漢管理)
- **PLC**：PLC軟體的號碼或名稱(由您的工具機製造商管理)

在**FCL資訊MOD**功能中，控制器顯示下列資訊：

- **開發階層(FCL=功能內容等級)**：安裝在控制器上之軟體的開發階層，請參閱
進一步資訊: "特性內容等級(升級功能)", 12 頁碼

19.10 輸入密碼

應用

控制器需要以下的程式密碼來進入下列功能：

功能	程式密碼
選擇使用者參數	123
設置乙太網路卡	NET123
啟用Q參數程式編輯的特殊功能	555343

19.11 設定資料介面


之上的序列介面 TNC 620

TNC 620自動使用序列資料傳輸用的LSV2傳輸協定，LSV2協定為預設值並且除了設定鮑率以外(機器參數**baudRateLsv2**，編號106606)都無法變更。您也可定義其他資料傳輸類型(介面)，因此底下說明的設定只對個別新定義的介面生效。

應用

要設定資料介面，請按下**MOD**鍵。輸入密碼123。

在**GfgSerialInterface**(編號106700)機械參數內，可輸入下列設定：

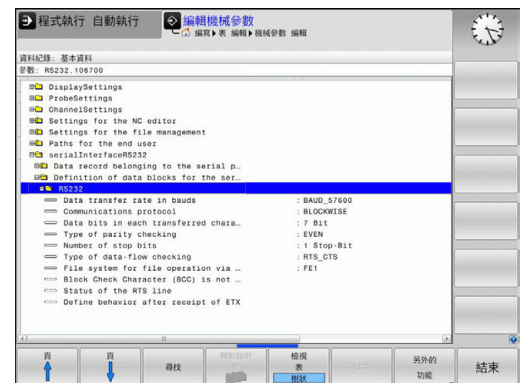

設定 RS-232 介面

開啟RS232資料夾，然後控制器顯示以下設定：

設定鮑率

(鮑率編號106701)

您可設定從 110 至 115 200 baud 的 BAUD-RATE (資料傳輸速率)。

設定通訊協定
(通訊協定編號106702)

資料傳輸協定控制序列傳輸的資料流(相較於iTNC 530的MP5030)。

i

操作注意事項：

- **BLOCKWISE**設定指示資料在單節內何處傳輸的資料傳輸類型。
- **BLOCKWISE**設定不會對應至單節內的資料接收，也不會對應至單節內較舊輪廓控制的同時執行。目前的控制器不再使用此功能。

資料傳輸協定	選擇
標準資料傳輸(逐線路傳輸)	標準
封包式資料傳輸	單節式
無協定傳輸(只逐字元)	RAW_DATA

設定資料位元
(資料位元編號106703)

利用設定資料位元，您可定義是否以7或8資料位元傳輸字元。

檢查同位元
(同位元編號106704)

同位元幫助接收器偵測傳輸錯誤，同位元可用三種不同的方式形成：

- 無同位元(NONE)：並無錯誤偵測
- 偶同位元(EVEN)：若接收器發現接收了奇數設定位元則產生錯誤
- 奇同位元(ODD)：若接收器發現接收了偶數設定位元則產生錯誤

設定停止位元
(停止位元編號106705)

開始位元以及一或兩個停止位元可在序列資料傳輸期間讓接收器同步每一傳輸字元。

設定交握

(流控編號106706)

利用交握，兩裝置控制資料在其間傳輸。軟體交握與硬體交握之間有所區別。

- 無資料流檢查(NONE)：不啟動交握
- 硬體交握(RTS_CTS)：透過RTS啟動傳輸停止
- 軟體交握(XON_XOFF)：透過DC3 (XOFF)啟動傳輸停止

用於檔案操作之檔案系統

(檔案系統編號106707)

在fileSystem當中，定義用於序列介面的檔案系統。若不需要特殊檔案系統，則不需要此機械參數。

- EXT：印表機或非海德漢傳輸軟體的最小檔案系統。對應至早期海德漢控制器的EXT1以及EXT2操作模式。
- FE1：與TNCserver PC軟體或外部軟碟機通訊。

區塊字元檢查

(bccAvoidCtrlChar編號106708)

使用區塊字元檢查(選配)，無控制器字元，決定校驗和是否對應至控制器字元。

- 是：校驗和並未對應至控制器字元
- 否：校驗和對應至控制器字元

RTS行的情況

(rtsLow編號106709)

您可使用RTS行的狀態(選擇性)，決定低位準是否在閒置狀態內啟動。

- 是：閒置狀態內位準低
- 否：閒置狀態內位準不低

接收ETX之後的行為
(noEotAfterEtx編號106710)

在定義接收ETX之後的行為(選擇性)時，決定在接收ETX字元之後是否傳送EOT字元。

- 是：不傳送EOT字元
- 否：傳送EOT字元

使用PC軟體TNC伺服器的資料傳輸設定

將以下設定套用至機器參數RS232 (編號106700)：

參數	選擇
資料傳輸速率，單位鮑	必須與TNCserver內的設定吻合
資料傳輸協定	單節式
每一已傳輸字元內的資料位元	7位元
同位元檢查類型	偶數
停止位元的數量	1 位停止位元
特定交握類型：	RTS_CTS
檔案操作的檔案系統	FE1

設定外部設備的操作模式(fileSystem)



載入所有程式、載入提供的程式以及載入目錄功能無法用於FE2和FEX操作模式內。

圖示	外部裝置	操作模式
	具有海德漢TNCremo資料傳輸軟體的PC	LSV2
	海德漢軟碟機	FE1
	如印表機、掃描器、打孔機、未安裝TNCremo的PC之類的非海德漢裝置	FEX

資料傳輸軟體

對於控制器之檔案傳輸，應該使用海德漢TNCremo軟體。如果使用TNCremo，就可使用所有海德漢控制器來執行經由串列介面或乙太網路介面的資料傳輸。



您可由海德漢首頁下載TNCremo軟體的最新版本。

TNCremo的系統需求：

- 具有486處理器或更高級的PC
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8作業系統
- 16 MB RAM
- 5 MB 硬碟機可用記憶空間
- 一可用的序列介面或連接到TCP/IP網路

在 Windows 作業環境中進行安裝

- ▶ 使用檔案管理員 (Explorer) 開啟SETUP.EXE安裝程式
- ▶ 遵照安裝程式指示

在Windows之下開啟TNCremo

- ▶ 按一下<Start>、<Programs>、<HEIDENHAIN Applications>、<TNCremo>

當您第一次啟動TNCremo時，TNCremo自動嘗試與控制器建立連線。

控制器與TNCremo之間的資料傳輸

檢查控制器是否已連接至PC或網路上的正確序列埠。

一旦啟動TNCremo，主視窗1的上半部中會顯示出選定目錄內儲存的所有檔案清單。使用<File>、<Change directory>，可選擇PC上的任何磁碟機或另一個目錄。


如果您要從PC控制資料傳輸，請用以下方式建立連至PC的連接：

- ▶ 選擇<File>、<Setup connection>。現在TNCremo從控制器接收檔案及目錄結構，並且顯示在主視窗2的下半部
- ▶ 若要將檔案從控制器傳輸至PC，請用滑鼠按一下控制器視窗內的檔案，並按著滑鼠按鍵1將反白的檔案移動到PC視窗
- ▶ 若要將檔案從PC傳輸至控制器，請用滑鼠按一下PC視窗內的檔案，並按著滑鼠按鍵2將反白的檔案移動到控制器視窗

如果您要從控制器控制資料傳輸，請用以下方式建立與PC的連線：

- ▶ 選擇<Extras>、<TNCserver>。然後TNCremo進入伺服器模式，並可接收來自控制器的資料，或將資料傳送至控制器
- ▶ 現在您可按下**PGM MGT**鍵來呼叫控制器上的檔案管理功能，以便傳輸所要的檔案，請參閱

進一步資訊："資料傳輸至或來自外部資料載體"，189 頁碼

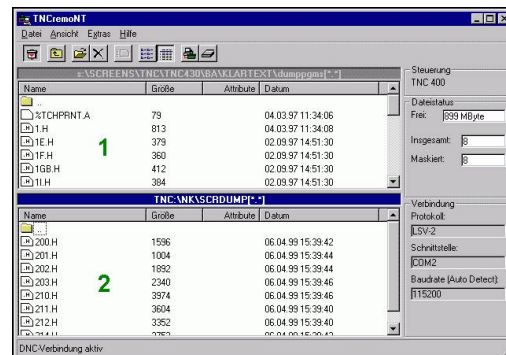

若已經從控制器匯出刀具資料表，則刀具類型會轉換成刀具類型編號。

進一步資訊："可用的刀具類型"，258 頁碼

結束TNCremo

選擇<File>、<Exit>



您可通過按下**F1**鍵，開啟TNCremo軟體的上下文相關輔助說明功能。

19.12 乙太網路界面

簡介

控制器附有標準乙太網路卡，用以連接當作網路中用戶端的控制項。控制器透過乙太網路卡傳送資料，其中

- Windows作業系統的**smb**通訊協定(Server Message Block)，或是
- **TCP/IP**通訊協定家族(Transmission (傳輸) Control (控制) Protocol (通訊協定)/Internet (網際網路) Protocol (通訊協定))以及支援**NFS (Network (網路) File (檔案) System (系統))**



透過在安全網路內運行工具機，來保護您的資料以及控制器。


連線可能性

您可透過RJ45連線(X26、1000BaseTX、100BaseTX和10BaseT)，將控制器中的乙太網路卡連接至您的網路或直接連接至PC。這樣連接可將控制器電子部分作金屬隔離。

針對1000BaseTX、100BaseTX以及10BaseT連線，使用雙絞線以將控制器連接至網路。



最大電纜線長度與電纜線品質等級、保護層及網路類型(1000BaseTX、100BaseTX或10BaseT)有關

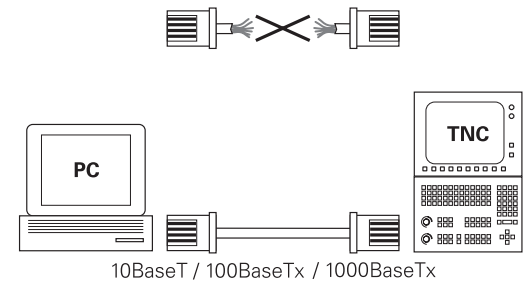

設置控制器



請由網路專家設置控制器。

- ▶ 按下**MOD**鍵
- ▶ 輸入密碼**NET123**
- ▶ 按下**PGM MGT**鍵
- ▶ 按下**網路**軟鍵



一般網路設定

► 按下**配置 網路**軟鍵輸入一般網路設定。 啟動**電腦名稱**頁籤：

設定	意義
主要介面	公司網路內要整合的乙太網路介面名稱。 只有若 在控制器硬體上有第二、選擇性乙太網路介 面時才會啟動
電腦名稱	在公司網路內顯示用於控制器的名稱
主機檔案	只需要用於特殊應用： 其中定義指派給電腦名 稱的IP位址之檔名

► 選擇**介面**頁籤進入介面設定：

設定	意義
介面清單	現用乙太網路介面的清單。 選擇列示的介面之 一(透過滑鼠或方向鍵) ■ 啟動按鈕： 啟動選取的介面(X出現在啟動 欄內) ■ 停止按鈕： 停止選取的介面(-出現在啟動 欄內) ■ 組態按鈕： 開啟組態功能表
允許 IP 轉送	此功能必須保持關閉。 只有若針對診斷目的， 透過控制器從外部存取選配可用的第二乙太網 路介面時，才啟動此功能。 只有經過維修部門 指示之後才可啟動

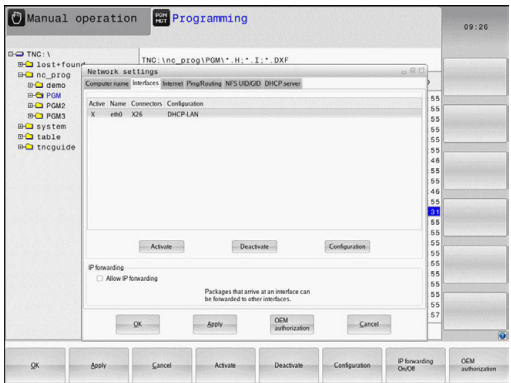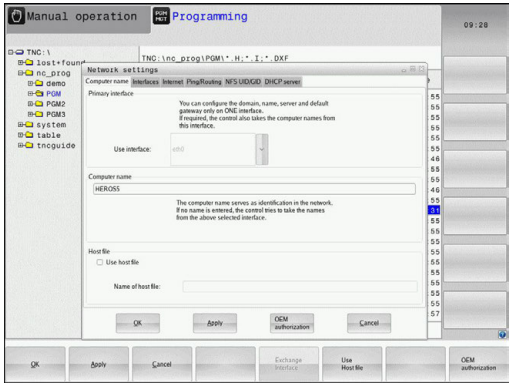

► 按下**組態**按鈕開啟「組態」功能表：

設定	意義
狀態	■ 介面啟動：所選取乙太網路介面的連線狀態 ■ 名稱：目前設置的介面名稱 ■ 插頭連接：此介面連接在控制器邏輯單元上的插頭數目
設定檔	在此您可產生或選擇其中儲存此視窗內所顯示所有設定之設定檔。海德漢提供兩種標準設定檔： ■ DHCP-LAN：標準乙太網路介面，應該在標準公司網路內運作的設定 ■ MachineNet：第二、選擇性乙太網路介面的設定；用於工具機網路的組態 按下對應按鈕以儲存、載入以及刪除設定檔
IP 位址	■ 自動取得IP位址選項：控制器從DHCP伺服器取得IP位址 ■ 選項手動設定IP位址：手動定義IP位址與子網路遮罩。輸入：以句點分隔的四個數值，例如160.1.180.20和255.255.0.0
網域名稱伺服器 (DNS)	■ 選項自動取得 DNS：控制器自動取得網域名稱伺服器的IP位址 ■ 選項手動設定 DNS：手動輸入伺服器的IP位址以及網域名稱
預設閘道	■ 自動取得預設閘道選項：控制器自動取得預設閘道 ■ 選項手動設定預設閘道：手動輸入預設閘道的IP位址

► 使用**確定**按鈕套用變更，或用**取消**按鈕放棄變更

► 選擇網際網路頁籤。

設定	意義
代理主機	■ 直接連線至網際網路 / NAT：控制器將網際網路查詢轉送至預設閘道器，並且這些查詢在此經過網路位址轉譯後必須轉送出去(例如若可直接連接至數據機) ■ 使用代理主機：定義網路內網際網路路由器的位址與連接埠，相關正確位址與連接埠，請詢問網路管理員

電信維護	工具機製造商在此設置用於電信維護的伺服器，必須取得工具機製造商同意才能進行變更




► 選擇Ping/繞送分頁進入ping和繞送設定：

設定	意義
Ping	在位址欄位內，輸入您想要用來檢查網路連線的IP號碼。輸入：以句點分隔的四個數值，例如160.1.180.20。另外，您可輸入要檢查連線的電腦之名稱 ■ 按下開始按鈕開始測試。控制器在Ping欄位內顯示狀態資訊 ■ 按下停止按鈕結束測試

繞送	對於網路專業人員而言：作業系統用於目前繞送的狀態資訊 ■ 按下更新按鈕以更新繞送資訊


► 選擇NFS UID/GID頁籤，輸入使用者與群組識別：

設定	意義
設定用於 NFS 分享的 UID/GID	■ 使用者ID：定義末端使用者存取網路檔案使用的使用者識別。請向網路專業人員詢問適合的設定值 ■ 群組ID：定義您存取網路檔案使用的群組識別。請向網路專業人員詢問適合的設定值

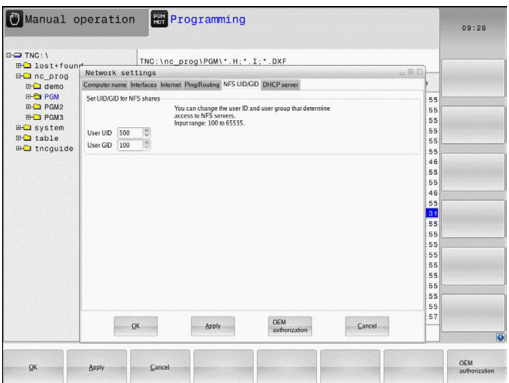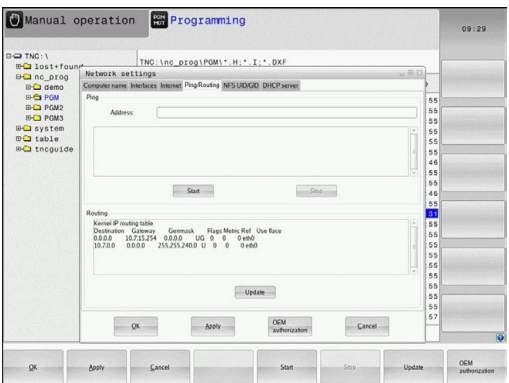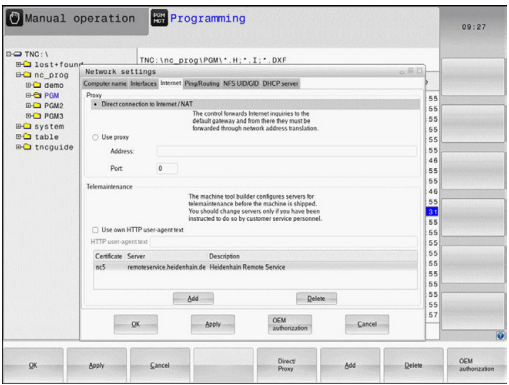

► DHCP伺服器：自動網路組態的設定

設定	意義
DHCP伺服器	■ IP位址來自：將IP位址定義為與控制器從動態IP位址庫當中取得的相同，控制器轉換已定義乙太網路界面的靜態IP位址之較暗值；這些值無法編輯。 ■ 最高IP位址：定義控制器從動態IP位址庫當中取得的最高IP位址。 ■ 經過時間(小時)：動態IP位址保留給用戶端的時間，若用戶端在此時間內登入，控制器重新指派給相同的動態IP位址。 ■ 網域名稱：若需要，在此定義工具機網路的名稱。這例如在若工具機網路內與外部網路內已經指派相同名稱就需要。 ■ 將DNS轉送至外部：若啟動IP轉送(介面頁籤)並且該選項啟動，則可定義名稱解析，讓外部網路也可使用工具機網路內的裝置。 ■ 從外部轉送DNS：若啟動IP轉送(介面頁籤)並且該選項啟動，則在MC的DNS伺服器無法回答查詢時，可指定控制器將從工具機網路內裝置查詢到的DNS轉送至外部網路的名稱伺服器。 ■ 狀態按鈕：呼叫工具機網路內動態IP位址所提供的裝置之概述，您也可選擇這些裝置的設定。 ■ 進階 選項按鈕：DNS/DHCP伺服器的其他設定。 ■ 設定標準 值按鈕：設定原廠設定值。

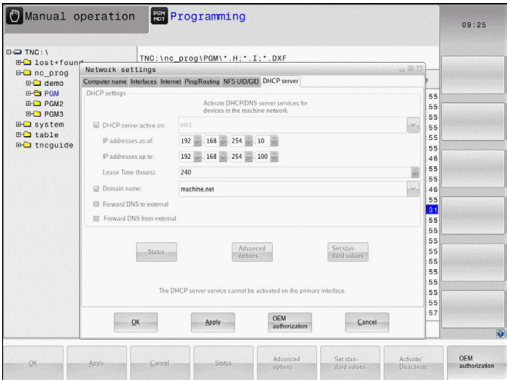

► **沙盒：** 俗稱沙盒的設定




在控制器上設置並使用沙盒。為了安全與保全因素，總是在沙盒內開啟瀏覽器。

裝置特有的網路設定

► 按下**定義 網路 連結**軟鍵，輸入特定裝置的網路設定。您可定義任何數量的網路設定，但是一次只能管理七個網路設定

設定	意義
網路磁碟機	所有連接的網路磁碟機清單，控制器在欄內顯示網路連接的個別狀態： ■ 裝載： 網路磁碟機已連接/未連接 ■ 自動： 網路磁碟機自動/手動連接 ■ 類型： 網路連接類型，分別有cifs和nfs ■ 磁碟機： 控制器上磁碟機的代號 ■ ID： 識別安裝點是否已經用於超過一個連接之內部ID ■ 伺服器： 伺服器名稱 ■ 分享： 伺服器上控制器要存取的目錄名稱 ■ 使用者： 登入網路的使用者之使用者名稱 ■ 密碼： 網路已受密碼保護或未受密碼保護 ■ 查詢密碼？： 連線時查詢/不查詢密碼 ■ 選項： 顯示額外連接選項 如果要管理網路磁碟機，請使用螢幕按鈕。 如果要新增網路磁碟機，請使用新增按鈕：控制器啟動連線精靈，利用所需定義的對話來引導您。

狀態記錄	顯示狀態資訊以及錯誤訊息。 按下清除按鈕刪除狀態記錄視窗的內容。

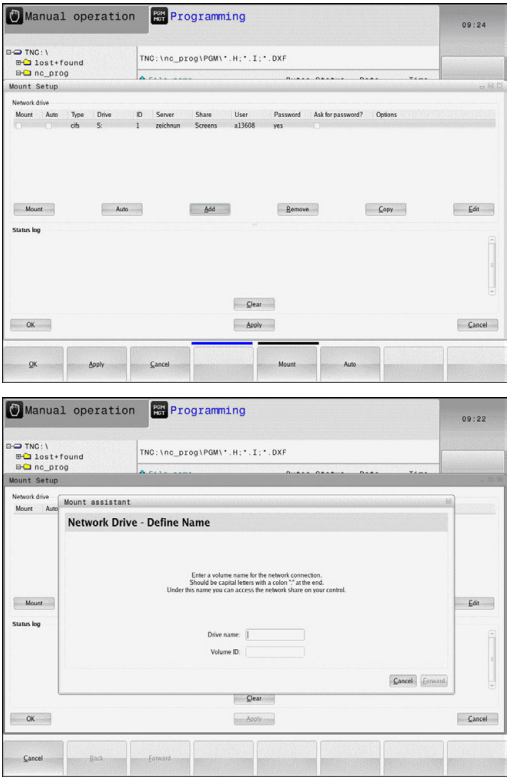

19.13 防火牆

應用

您可設定控制器的主網路介面防火牆。設置後，會封鎖傳入的網路流量及/或根據寄件人與服務來顯示訊息。若控制器的第二網路介面已經啟動當成DHCP伺服器，則無法啟動防火牆。

一旦已經啟動防火牆，工作列右下角會顯示一個符號，此符號會根據防火牆所啟動的安全等級而變，並且告知安全設定等級：

圖像	意義
	雖然根據組態已啟動，但是並未受到防火牆保護，這會發生於例如若組態內使用尚未有等效IP位址的PC名稱。
	啟動中度安全等級的防火牆
	啟動高度安全等級的防火牆。(封鎖SSH以外的所有服務)



由網路專家檢查，並且必要時變更標準設定。
額外頁籤SSH設定內的設定供未來升級之用，目前無作用。

設置防火牆

請如下設定防火牆：

- ▶ 使用滑鼠開啟畫面底端的工作列，請參閱
進一步資訊: "視窗管理員", 96 頁碼
- ▶ 按下綠色海德漢按鈕開啟JH功能表
- ▶ 選擇**設定**功能表項目
- ▶ 選擇**防火牆**功能表項目。

海德漢建議使用備妥的預設設定來啟動防火牆：

- ▶ 將**啟動**選項設定成啟用防火牆
- ▶ 按下**設定標準值**按鈕，啟動海德漢建議的預設設定。
- ▶ 使用**確定**按鈕離開對話。

防火牆設定

選項	意義
啟動	開啟或關閉防火牆
介面：	eth0 介面的選擇通常對應至MC主電腦的X26。 eth1 對應至X116。這在介面頁籤的網路設定內可以檢查。在配備兩個乙太網路介面的主電腦上，依照預設啟動第二(非主要)介面的DHCP伺服器用於工具機網路。在此設定之下，因為防火牆與DHCP伺服器只能擇一，所以不可能啟動 eth1 的防火牆
回報其他禁止的封包：	啟動高度安全等級的防火牆。(封鎖SSH以外的所有服務)
禁止ICMP回傳答案：	若設定此選項，則控制器不再回傳PING要求
服務	此欄內含用此對話設置的簡短服務名稱。針對此組態，服務本身是否已經啟動並不重要 ■ LSV2內含TNCRemoNT和Teleservice的功能性，以及海德漢DNC介面(連接埠19000至19010) ■ SMB只參照傳入的SMB連線，即是若Windows為NC版本。無法避免傳出SMB連線(即是若Windows版本已經連線至NC)。 ■ SSH為Secure Shell protocol的縮寫(連接埠22)。如HEROS 504，透過此SSH協定穿隧，可安全執行LSV2 ■ VNC協定代表存取畫面內容。若已封鎖此服務，則不再存取畫面內容，來自海德漢的TeleService程式也無法存取(例如畫面快照)。若已封鎖此服務，VNC組態對話顯示來自HEROS的警示，告知防火牆內已經停用VNC。
方法	在 方法 之下，設置服務任何人都無法使用(全部禁止)、任何人都可使用(全部允許)或只有某些人可用(部分允許)。若設定為 部分允許 ，則也必須指定同意存取個別服務的電腦(在「 電腦 」之下)。若在 電腦 底下未指定任何電腦，則儲存組態時會自動啟動 全部禁止 設定。
記錄	若已經啟動 記錄 ，若已經封鎖此服務的網路封包，則會輸出 紅色 訊息。若接受此服務的網路封包，則會輸出(藍色)訊息。

選項	意義
電腦	若在 方法 底下已經選擇 部分允許 ，則在此指定相關電腦。可輸入電腦的IP位址，或用逗號分隔的主機名稱。若使用主機名稱，則系統在對話關閉或儲存時會檢查該主機名稱是否可轉換成IP位址，若非如此，則顯示錯誤訊息並且不會終止該對話。若已指定有效的主機名稱，則每次控制器啟動時都會將此主機名稱轉譯成IP位址。若已經輸入名稱的電腦改變其IP位址，則必須重新啟動控制器，正式變更防火牆組態，以確定控制器使用防火牆內主機名稱的新IP位址。
進階選項	這些設定僅供網路專家使用
設定標準值	建議由海德漢將設定重新設定為預設值

19.14 設定接觸式探針

簡介

控制器允許您設定並管理多部接觸式探針。根據接觸式探針的類型，具有以下選項來進行設定：

- 具備無線傳輸的TT刀具接觸式探針：透過MOD對話設定
 - 具備纜線或紅外線傳輸的TT刀具接觸式探針：透過MOD對話或機器參數內的輸入來設定
 - 具備無線傳輸的TS 3-D接觸式探針：透過MOD對話設定
 - 具備纜線或紅外線傳輸的3-D TS接觸式探針：透過MOD對話、刀具管理或接觸式探針資料表來設定
- 進一步資訊：循環程式編輯使用手冊

設定具備無線傳輸的接觸式探針



請參考您的工具機手冊。
為了讓控制器知道接觸式探針配備無線傳輸，將要求具備EnDat介面的SE 661收發器。

如下開啟設定對話：

- MOD

 - ▶ 按下**MOD**鍵
 - ▶ 選擇**工具機設定**
 - ▶ 選擇**設定接觸式探針**
 - ▶ 控制器在第三方桌面上開啟裝置組態。

在左邊可看見已經設置的接觸式探針。若無法看見所有欄，可用捲軸移動畫面或使用滑鼠移動畫面左右兩邊之間的分割線。

請如下設定具備無線傳輸的接觸式探針：

- ▶ 將游標放在**SE 661**的列上
 - ▶ 選擇無線通道
- 連接
新
接觸式探針

 - ▶ 按下**連接 新 接觸式探針**軟鍵
 - ▶ 控制器在對話中顯示下一個步驟
 - ▶ 遵照對話內的指示：
 - 移除接觸式探針的電池
 - 插入接觸式探針的電池
 - ▶ 控制器連接至接觸式探針，並在資料表內建立新列

在MOD對話中設定接觸式探針

您可用接觸式探針表內、刀具管理內或MOD對話內的纜線或紅外線傳輸來設定3-D接觸式探針。

您也可透過機器參數CfgTT(編號122700)定義刀具接觸式探針。

如下開啟設定對話：

- MOD

 - ▶ 按下**MOD**鍵
 - ▶ 選擇**工具機設定**
 - ▶ 選擇**設定接觸式探針**
 - > 控制器在第三方桌面上開啟裝置組態。

在左邊可看見已經設置的接觸式探針。若無法看見所有欄，可用捲軸移動畫面或使用滑鼠移動畫面左右兩邊之間的分割線。

設定3-D接觸式探針

請如下設定3-D接觸式探針

- 建立
TS
輸入

 - ▶ 按下**建立TT輸入軟鍵**
 - > 控制器在資料表內建立新列。
 - ▶ 若需要，用游標將該列反白
 - ▶ 在右側輸入接觸式探針資料
 - > 控制器立刻將輸入的資料儲存在接觸式探針表內。

設定刀具接觸式探針

請如下設定刀具接觸式探針

- 建立
TT
輸入

 - ▶ 按下**建立TT輸入軟鍵**
 - > 控制器開啟突現式視窗。
 - ▶ 輸入獨一的接觸式探針名稱
 - ▶ 按下**確定**
 - > 控制器在資料表內建立新列。
 - ▶ 若需要，用游標將該列反白
 - ▶ 在右側輸入接觸式探針資料
 - > 控制器立刻將輸入的資料儲存在機器參數內。

具備無線傳輸組態的接觸式探針

控制器在畫面右側上顯示個別接觸式探針的資訊。紅外線接觸式探針也可看見並設置此資訊當中的某一些。

分頁	TS 3-D接觸式探針	TT刀具接觸式探針
工作資料	來自接觸式探針表的資料	來自機械參數的資料
專案資訊	連線資訊以及診斷功能	連線資訊以及診斷功能

透過用游標選擇列並覆寫目前的值，可變更來自接觸式探針表的資料。

只有在先輸入密碼之後才能變更機器參數。

變更屬性

如下變更接觸式探針屬性：

- ▶ 將游標放在接觸式探針的列上
- ▶ 選擇「屬性」標籤
- > 控制器顯示所選接觸式探針的屬性。
- ▶ 依照軟鍵變更想要的屬性

根據游標所在的列，可具有以下選項：

軟鍵	功能
選擇 偏移	選擇探針信號
選擇 通道	選擇無線通道 選擇具備最佳無線傳輸的通道，並留意不要與其他工具機或無線手輪重疊。
變更 通道	變更無線通道
移除 接觸式 探針	刪除接觸式探針資料 控制器刪除來自MOD對話以及接觸式探針表的輸入，或來自機器參數的輸入。
更換 接觸式 探針	將新接觸式探針儲存在目前的列中 控制器自動用新號碼覆寫遭取代接觸式探針的序號。
選擇 SE	選擇SE收發器
選擇 IR 功率	選擇紅外線信號的強度 若有干擾，只需要變更信號強度。
選擇 無線電 功率	選擇無線信號的強度 若有干擾，只需要變更信號強度。

根據接觸式探針的類型，預設**開啟/關閉**連線設定。在**偏移**之下，選擇探測時接觸式探針如何傳輸信號。

偏移	意義
IR	紅外線探針信號
無線電	無線電探針信號
無線電 + IR	控制器選擇探針信號

19.15 設置HR 550FS無線手輪

應用

按下**設定 無線 手輪**軟鍵來設置HR 550FS無線手輪。以下為可使用的功能：

- 指派手輪至特定手輪架
- 設定傳輸通道
- 分析頻譜來決定最佳傳輸通道
- 選擇發射器功率
- 傳輸品質的統計資訊

指派手輪至特定手輪架


- ▶ 確定手輪架已經連接至控制器硬體。
- ▶ 將您要指派給手輪架的無線手輪放在手輪架內
- ▶ 按下**MOD**鍵選擇MOD功能
- ▶ 選擇**工具機設定**功能表
- ▶ 選擇無線手輪的組態功能表：按下**設定 無線 手輪**軟鍵
- ▶ 按一下**連接 HW**按鈕
- ▶ 控制器儲存已插入無線手輪的序號，並且顯示在組態視窗內**連接 HW**按鈕的左邊。
- ▶ 若要儲存組態並退出組態功能表，請按下**END**按鈕
- ▶ 選擇**工具機設定**功能表
- ▶ 選擇無線手輪的組態功能表：按下**設定無線手輪**軟鍵
- ▶ 按一下**連接 HR**按鈕：控制器儲存手輪架內無線手輪的序號，並且顯示在組態視窗內**連接HR**按鈕的左邊
- ▶ 若要儲存組態並退出組態功能表，請按下**END**按鈕



設定傳輸通道

若已經自動啟動無線手輪，則控制器嘗試選擇提供最佳傳輸信號的傳輸通道，若要自行設定無線電通道，請如下進行：

- ▶ 按下**MOD**鍵選擇MOD功能
- ▶ 選擇**工具機設定**功能表
- ▶ 選擇無線手輪的組態功能表：按下**設定 無線 手輪**軟鍵
- ▶ 按一下**頻譜**頁籤
- ▶ 按一下**停止 HW**按鈕
- 控制器停止連接至無線手輪，並且決定目前用於所有16個可用通道的頻譜。
- ▶ 記住流量最小(格數最少)的通道編號
- ▶ 按一下**啟動手輪**按鈕重新啟動無線手輪
- ▶ 按一下**屬性**頁籤
- ▶ 按一下**選擇通道**按鈕
- 控制器顯示所有可用的通道編號
- ▶ 按一下控制器判斷流量最小的通道編號
- ▶ 若要儲存組態並退出組態功能表，請按下**結束**按鈕

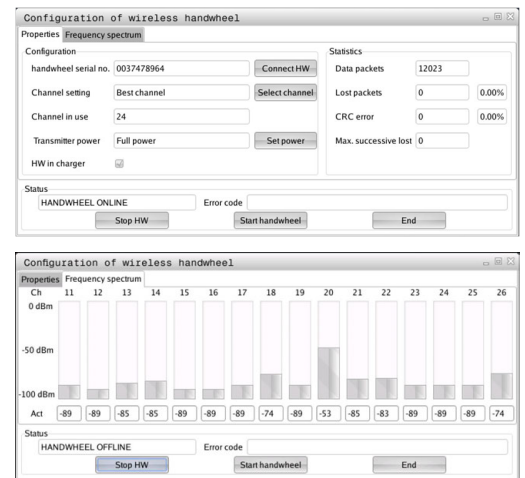


選擇發射器功率



傳輸功率降低就會縮小無線手輪的範圍。

- ▶ 按下**MOD**鍵選擇MOD功能
- ▶ 選擇**工具機設定**功能表
- ▶ 選擇無線手輪的組態功能表：按下**設定 無線 手輪**軟鍵
- ▶ 按一下**設定功率**按鈕
- ▶ 控制器顯示三種可用的功率設定，按一下所要的設定。
- ▶ 若要儲存組態並退出組態功能表，請按下**結束**按鈕

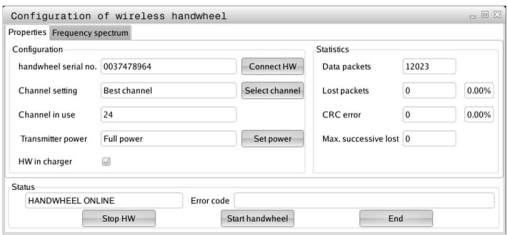

統計資料

若要顯示統計資料，請執行如下：

- ▶ 按下**MOD**鍵選擇MOD功能
- ▶ 選擇**工具機設定**功能表
- ▶ 選擇無線手輪的組態功能表：按下**設定 無線 手輪**軟鍵
- 控制器顯示包含統計資料的組態功能表。

控制器在**統計**之下顯示有關傳輸品質的資訊。


若接收品質不佳，如此不再能夠確定可適當並安全停止軸，因此無線手輪會觸發緊急停止反應。

顯示值**最多連續遺失**指出接收品質是否不佳，若控制器在無線手輪正常操作期間於所要的使用範圍內重複顯示大於2之值，則表示有很高的意外斷線風險。利用增加發射器功率或改變至流量較少的其他通道進行修正。

若發生此狀況，請嘗試利用選擇其他通道或增加發射器功率來改善傳輸品質。

進一步資訊: "設定傳輸通道", 733 頁碼

進一步資訊: "選擇發射器功率", 734 頁碼

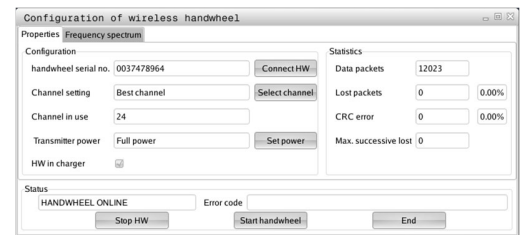

19.16 載入工具機組態

應用

注意事項

注意：資料可能遺失！

復原功能用備份檔案以不可撤銷的方式覆寫目前的工具機組態。控制器在**復原**功能之前不會執行自動備份。如此檔案會永久遺失。

- ▶ 請在**復原**功能之前備份目前的工具機組態
- ▶ 只有在諮詢工具機製造商之後才能使用該功能

工具機製造商可提供工具機組態的備份。輸入關鍵字**RESTORE**之後，可載入工具機或程式編輯工作站上的備份。請如下載入備份：

- ▶ 在MOD對話中輸入關鍵字**復原**
- ▶ 在控制器的檔案管理員內，選擇備份檔案(例如BKUP-2013-12-12_.zip)
- ▶ 控制器開啟用於備份的突現式視窗
- ▶ 按下緊急停止
- ▶ 按下**確定**軟鍵開始備份程序

20

表格與概述

20.1 工具機專屬使用者參數

應用

參數值已經輸入**組態編輯器**內。



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可額外製作一些工具機專屬機器參數當成使用者參數，如此使用者可設置這些可用的功能。

工具機參數已經依照組態編輯器內樹狀結構當中的參數物件分組，每個參數物件都具有關於內含哪種參數之資訊的名稱(例如**螢幕畫面設定**)，參數物件也稱為「個體」，會在樹狀結構內的資料夾符號當中標示**E**。某些工具機參數具有能夠清楚辨識的關鍵名稱，此關鍵名稱指派參數至群組(例如X指派給X軸)。個別群組資料夾上有關鍵名稱，並且在資料夾符號內標示**K**。



操作注意事項：

- 尚未啟動參數的圖示並且物體變暗。這些可用**另外的 功能**和**插入**軟鍵啟動。
- 控制器將最後20筆變更的修改清單儲存至組態資料內。若要復原修改，請選擇對應的行並按下**另外的 功能**和**取消 變更**軟鍵。

變更參數的顯示器

若您正在使用者參數的組態編輯器內，則可變更現有參數的顯示。在預設設定當中，參數以簡短、易懂的文字來顯示。

請如下顯示參數的實際系統名稱：



▶ 按下**畫面配置**鍵



▶ 按下**顯示 系統 名稱**軟鍵

遵照相同程序返回標準畫面。

呼叫組態編輯器並且變更參數

- ▶ 選擇**編寫**操作模式
- ▶ 按下**MOD**鍵
- ▶ 輸入密碼**123**
- ▶ 變更參數
- ▶ 按下**END**軟鍵離開組態編輯器
- ▶ 使用**儲存**軟鍵確認變更

參數樹內每行開頭上的圖示顯示有關此行的額外資訊，圖示具有以下涵義：

-  有分支但已經關閉
-  分支已開啟
-  空物件，無法開啟
-  已初始化的工具機參數
-  未初始化的(選擇性)工具機參數
-  可讀取但是無法編輯
-  不可讀取或編輯

組態物件的類型由其資料夾符號識別：

-  關鍵(群組名稱)
-  清單
-  個體(參數物件)

顯示說明文字

說明鍵可讓您呼叫每一參數物件或屬性的說明文字。

若說明文字超過一頁(例如右上方顯示1/2)，則按下**輔助說明**頁軟鍵捲動至第二頁。

除了輔助說明文字，也顯示其他資訊，例如量測單位、初始值、選擇清單。若選取的機械參數與先前控制器機型內的參數匹配，則顯示對應的MP編號。

參數清單

參數設定

DisplaySettings

畫面顯示的設定

顯示軸的順序

[0]至[7]

取決於可用的軸

REF顯示內顯示軸的順序

[0]至[7]

取決於可用的軸

位置視窗內位置顯示的類型

NOMINAL

ACTUAL

REF ACTL

REF NOML

LAG

ACTDST

REFDST

M 118

狀態顯示內位置顯示的類型

NOMINAL

ACTUAL

REF ACTL

REF NOML

LAG

ACTDST

REFDST

M 118

位置顯示內十進位分隔字元之定義

. 點

, 逗號

手動操作模式內進給速率的顯示

在軸鍵上：只有按下軸方向鍵時才顯示進給速率

總是最小：總是顯示進給速率

位置顯示內主軸位置的顯示

在封閉迴路期間：只有若主軸在位置控制時才顯示主軸位置

在封閉迴路與M5期間：只有若主軸在位置控制內並且具有M5時才顯示主軸位置

顯示或隱藏預設表軟鍵

真：不顯示軟鍵預設表

偽：顯示軟鍵預設表

參數設定

程式顯示的字型大小

FONT_APPLICATION_SMALL**FONT_APPLICATION_MEDIUM**

畫面內圖示的順序

[0]至[9]

取決於啟動的選項

顯示設定

個別軸的顯示步階

所有可用軸清單

位置顯示的顯示步階，單位公釐或度

0.1**0.05****0.01****0.005****0.001****0.0005****0.0001****0.00005 (選項23)****0.00001 (選項23)**

位置顯示的顯示步階，單位英吋

0.005**0.001****0.0005****0.0001****0.00005 (選項23)****0.00001 (選項23)**

顯示設定

用於顯示的量測單位有效定義

公制：使用公制系統**英吋：使用英制系統**

顯示設定

NC程式與循環程式顯示的格式

海德漢Klartext對話式文字或DIN/ISO格式之下的程式輸入

海德漢：Klartext對話式文字對話中MDI內的程式輸入**ISO：使用DIN/ISO之下MDI操作模式定位中的程式輸入**

參數設定

顯示設定

設定NC和PLC對話語言

NC對話語言

- 英文
- 德文
- 捷克文
- 法文
- 義大利文
- 西班牙文
- 葡萄牙文
- 瑞典文
- 丹麥文
- 芬蘭文
- 荷蘭文
- 波蘭文
- 匈牙利文
- 俄文
- 簡體中文
- 正體中文
- 斯洛維尼亞文
- 韓文
- 挪威文
- 羅馬尼亞文
- 斯洛伐克文
- 土耳其文

PLC對話語言

請參閱NC對話語言

PLC錯誤訊息語言

請參閱NC對話語言

線上說明語言

請參閱NC對話語言

參數設定

顯示設定

控制器開機後的行為

確認「電力中斷」訊息

真：直到確認訊息之後才會繼續啟動控制器

偽：未顯示「電源中斷」訊息

顯示設定

時間顯示的顯示模式

在時間顯示內的顯示模式選擇

類比

數位

標誌

類比與標誌

數位與標誌

類比標誌

數位標誌

顯示設定

連結列開/關

連結列的顯示設定

關：關閉操作模式行內的資訊行

開：啟動閉操作模式行內的資訊行

顯示設定

3-D顯示的設定

3-D顯示的模型類型

3-D (電腦密集)：含過切的複雜加工操作之模型顯示

2.5-D：3軸加工操作的模型顯示

無模型：模型顯示已關閉

3-D顯示的模型品質

非常高：高解析度：可顯示單節終點

高：高解析度

中：中解析度

低：低解析度

在新BLK外型內重設刀具路徑

開：使用程式模擬內的新BLK，重設刀具路徑

關：使用程式模擬內的新BLK，不重設刀具路徑

參數設定

顯示設定

位置顯示的設定

位置顯示

使用TOOL CALL DL

當成刀長：程式編輯的過大DL考慮當成工件型位置顯示的刀長修改

當成工件過大：程式編輯的過大DL考慮當成工件型位置顯示的工件過大

DisplaySettings

資料表編輯器的設定

從刀套表刪除刀具時的行為

已停用：不可刪除刀具

WITH_WARNING：可刪除刀具，必須確認

WITHOUT_WARNING：可刪除刀具，不需要確認

刪除刀具的索引輸入時之行為

ALWAYS_ALLOWED：總是可刪除索引輸入

TOOL_RULES：行為取決於參數「當從刀套表刪除刀具時的行為」的設定

顯示規則。SPALTE T軟鍵

真：顯示軟鍵並且使用者可刪除刀具記憶體內所有刀具

偽：不顯示軟鍵

DisplaySettings

設定顯示器的座標系統

工件原點位移的座標系統

WorkplaneSystem：工件原點顯示在傾斜平面的系統WPL-CS內

WorkpieceSystem：工件原點顯示在工件座標系統W-CS內

參數設定

探測設定

刀具量測的組態

TT140_1

主軸定位的M功能

-1：NC引導的主軸定位

0：功能未啟動

1至999：主軸定位的M功能編號

探測常式

多方向：從多方向探測

單方向：從一個方向探測

刀具半徑量測的探測方向

X_Positive、Y_Positive、X_Negative、Y_Negative、Z_Positive、Z_Negative (取決於刀具軸)

刀具下緣至探針上緣的距離

0.001至99.9999 [mm]：探針至刀具之間的偏移

探測循環程式內的快速移動

10至300 000 [mm/min]：探測循環程式內的快速移動

刀具量測時的探測進給速率

1至3000 [mm/min]：刀具量測時的探測進給速率

探測進給速率的計算

ConstantTolerance：使用恆定容許誤差計算探測進給速率

VariableTolerance：使用可變容許誤差計算探測進給速率

ConstantFeed：恆等探測進給速率

速度偵測類型

自動：自動決定速度

MinSpindleSpeed：使用最小主軸速度

刀尖上的最高容許轉速

1至129 [m/min]：切刀周邊上的允許轉速

刀具測量時的最高允許速度

0至1000 [rpm]：最高允許速度

刀具測量時的最大允許量測誤差

0.001至0.999 [mm]：第一最高允許量測誤差

刀具測量時的最大允許量測誤差

0.001至0.999 [mm]：第二最高允許量測誤差

刀具檢查期間的NC停止

真：若超出斷損公差則NC程式停止

參數設定

偽：NC程式不停止

刀具量測期間的NC停止

真：若超出斷損公差則NC程式停止

偽：NC程式不停止

刀具檢查與量測期間的刀具表修改

AdaptOnMeasure：在刀具量測之後修改表格

AdaptOnBoth：在刀具檢查與量測之後修改表格

AdaptNever：在刀具檢查與量測之後不修改表格

設置圓形探針

TT140_1

探針中心的座標

[0]：探針中心參照工具機工件原點的X座標

[1]：探針中心參照工具機工件原點的Y座標

[2]：探針中心參照工具機工件原點的Z座標

探針之上用於預先定位的安全淨空

0.001至99 999.9999 [mm]：刀具軸方向內的安全淨空

探針四周用於預先定位的安全區域

0.001至99 999.9999 [mm]：在垂直於刀具軸的平面內之安全淨空

參數設定

通道設定

CH_NC

啟動座標結構配置

要啟動的座標結構配置

工具機座標結構配置清單

控制器開機時要啟動的座標結構配置

工具機座標結構配置清單

決定NC程式的行為

程式開始時重設加工時間

真：加工時間重設

偽：加工時間不重設

等待中加工循環程式數量的PLC信號

取決於工具機製造商

外型公差

允許的圓半徑偏差

0.0001至0.016 [mm]：在圓終點上與圓起點比較之半徑可允許偏差

連續螺紋內允許的誤差

0.0001至999.9999 [mm]：來自自己編寫螺紋輪廓的動態光滑輪廓之允許偏差

加工循環程式組態

口袋銑削的重疊係數

0.001至1.414：循環程式4口袋銑削以及循環程式5圓形口袋銑削的重疊係數

加工輪廓口袋之後的行為

PosBeforeMachining：定位為加工循環程式之前

ToolAxClearanceHeight：定位刀具軸至淨空高度

若未啟動M3/M4時顯示主軸？錯誤訊息

開：輸出錯誤訊息

關：不輸出錯誤訊息

顯示輸入深度為負錯誤訊息

開：輸出錯誤訊息

關：不輸出錯誤訊息

靠近圓筒表面內溝槽壁之行為

LineNormal：直線靠近

CircleTangential：圓弧靠近

加工循環程式內主軸定位的M功能

-1：直接透過NC的主軸定位

0：功能未啟動

參數設定

1至999：主軸定位的M功能數量

不顯示進刀型態不可能錯誤訊息

開：不顯示錯誤訊息

關：顯示錯誤訊息

M7和M8使用循環程式202和204之行為

真：在循環程式202和204結尾上，於循環程式呼叫之前恢復M7和M8的情況

偽：在循環程式202和204結尾上，不單獨恢復M7和M8的情況

不顯示剩餘材料警示

開：不顯示警示

關：顯示警示

篩選直線元件的外型篩選器

伸展篩選器的類型

- 關：未啟動篩選器

- 捷徑：在多邊形上留下單一點

- 平均：外型過濾器讓彎角平滑

已篩選到未篩選輪廓的最大距離

0至10 [mm]：已篩選點位於至結果距離的此容許誤差內

篩選過後行的最長距離

0至1000 [mm]：幾何外型篩選生效的長度

CfgThreadSpindle

螺紋切削期間的進給速率電位計

SpindlePotentiometer：螺紋切削期間，用於轉軸轉速優先的電位計生效。用於進給速率優先的電位計未啟動

FeedPotentiometer：螺紋切削期間，用於轉速優先的電位計生效。用於軸速率優先的電位計未啟動

螺紋基座內逆轉點的等待時間

-999999999至999999999：往反方向旋轉再次啟動之前螺紋底部上的主軸停留時間

主軸的事先切換時間

-999999999至999999999：到達螺紋底部之前的主軸停留時間

循環程式17、207和18的主軸轉速限制

真：針對淺螺紋深度，主軸轉速受限於其以等轉速運轉大約1/3時間之範圍

偽：主軸轉速無限制

參數設定

NC編輯器的設定

建立備份檔

真： 編輯NC程式之後建立備份檔

偽： 編輯NC程式之後不要建立備份檔

資料行刪除之後游標的行為

真： 刪除後游標放在前一行上(iTNC的行為)

偽： 刪除後游標放在下一行上

游標在第一或最後一行的行為

真： PGM開始/結尾上都允許全圓游標

偽： PGM開頭/結尾上不允許全圓游標

多重單節的斷行

全部： 總是完整顯示資料行

確認： 只完整顯示現用單節的資料行

否： 只有編輯單節時顯示所有資料行

啟動含循環輸入的說明圖

真： 基本上總是顯示輸入期間的說明圖形

偽： 只有循環程式輔助軟鍵設定為ON時才會顯示說明圖，按下「畫面配置」按鈕之後會在程式編輯模式內顯示循環程式輔助OFF/ON軟鍵

循環程式輸入之後軟鍵列的行為

真： 在循環程式定義之後循環程式軟鍵列仍舊啟動

偽： 在循環程式定義之後隱藏循環程式軟鍵列

刪除單節之前確認要求

真： 刪除NC單節時顯示確認要求

偽： 刪除NC單節時不顯示確認要求

NC程式測試的線數上限

100至50000： 程式編輯要檢查的外型長度

ISO程式編輯：單節編號遞增

0至250： 程式內產生的ISO單節增加

定義可程式編輯的軸

真： 使用定義的軸組態

偽： 使用預設軸組態XYZABCUVW

近軸定位單節行為

真： 允許的近軸定位單節

偽： 鎖定的近軸定位單節

搜尋一致語法元件的行數上限

500至50000： 使用向上鍵/向下鍵搜尋選取的元件

參數設定

- 含UVW軸的PARAXMODE功能之行為
 - 偽：PARAXMODE功能允許
 - 真：PARAXMODE功能已鎖定

檔案管理員的設定

- 關連檔案顯示
 - 手動：顯示關連檔案
 - 自動：不顯示關連檔案

末端使用者的路徑規格

- 這些機器參數僅供Windows編寫工作站使用
- 磁碟及/或目錄的清單
 - 此處輸入的磁碟或目錄都由TNC顯示在檔案管理員內
- FN 16輸出執行路徑
 - 程式內未定義路徑時的FN 16輸出路徑
- 「程式編輯」與「程式模擬」操作模式的FN 16輸出路徑
 - 程式內未定義路徑時的FN 16輸出路徑

序列介面RS232

進一步資訊: "設定資料介面", 713 頁碼

20.2 資料介面的連接器接腳配置以及連接纜線

海德漢裝置的 RS-232-C/V.24 介面

 符合用於低電壓電氣隔離的EN50 178需求之介面。

當使用25接腳的轉接器方塊圖時：

控制器		連接纜線365725-xx			轉接器方塊圖 310085-01		連接纜線274545-xx		
公	指定	母	顏色	母	公	母	公	顏色	母
1	請勿指定	1		1	1	1	1	白色/棕色	1
2	RXD	2	黃色	3	3	3	3	黃色	2
3	TXD	3	綠色	2	2	2	2	綠色	3
4	DTR	4	棕色	20	20	20	20	棕色	8
5	信號GND	5	紅色	7	7	7	7	紅色	7
6	DSR	6	藍色	6	6	6	6		6
7	RTS	7	灰色	4	4	4	4	灰色	5
8	CTR	8	粉紅色	5	5	5	5	粉紅色	4
9	請勿指定	9					8	紫色	20
Hsg.	外部隔離	Hsg.	外部隔離	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Hsg.	外部隔離	Hsg.

當使用9接腳的轉接器方塊圖時：

控制器		連接纜線355484-xx		轉接器方塊圖 363987-02			連接纜線366964-xx		
公	指定	母	顏色	公	母	公	母	顏色	母
1	請勿指定	1	紅色	1	1	1	1	紅色	1
2	RXD	2	黃色	2	2	2	2	黃色	3
3	TXD	3	白色	3	3	3	3	白色	2
4	DTR	4	棕色	4	4	4	4	棕色	6
5	信號GND	5	黑色	5	5	5	5	黑色	5
6	DSR	6	紫色	6	6	6	6	紫色	4
7	RTS	7	灰色	7	7	7	7	灰色	8
8	CTR	8	白色/綠色	8	8	8	8	白色/綠色	7
9	請勿指定	9	綠色	9	9	9	9	綠色	9
Hsg.	外部隔離	Hsg.	外部隔離	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Hsg.	外部隔離	Hsg.

非海德漢裝置

非海德漢裝置的連接器配置大致上不同於海德漢裝置的連接器配置。

這通常因資料傳輸單元及類型而異。下面的表格顯示轉接器方塊圖的連接器針腳配置。

轉接器方塊圖363987-02		連接纜線366964-xx		
母	公	母	顏色	母
1	1	1	紅色	1
2	2	2	黃色	3
3	3	3	白色	2
4	4	4	棕色	6
5	5	5	黑色	5
6	6	6	紫色	4
7	7	7	灰色	8
8	8	8	白色/綠色	7
9	9	9	綠色	9
Hsg.	Hsg.	Hsg.	外部隔離	Hsg.

乙太網路介面 RJ45 插座

最大電纜線長度：

- 無保護層：100 m
- 具有保護層：400 m

接腳	信號	說明
1	TX+	傳輸資料
2	TX-	傳輸資料
3	REC+	接收資料
4	空白	
5	空白	
6	REC-	接收資料
7	空白	
8	空白	

20.3 技術資訊

符號說明

- 預設值：
- 軸向選項
- 1 進階功能集合1
- 2 進階功能集合2
- x 軟體選項，進階功能集合1和進階功能集合2除外

規格

組件	■ 操作面板 ■ 具有軟鍵的TFT彩色平面顯示器 或具有觸控螢幕的TFT彩色平面顯示器
程式記憶體	■ 2 GB
輸入解析度及顯示步階	■ 直線軸最精細達0.1µm ■ 直線軸最精細達0.01µm (使用選項23) ■ 旋轉軸最多0.0001° ■ 旋轉軸最多 0.000 01° (使用選項23)
輸入範圍	■ 最大值999 999 999 mm或999 999 999°
補間	■ 四軸中的直線 ■ 兩軸中的圓 ■ 螺旋：圓形以及直線路徑重疊
單節處理時間 沒有刀徑補償的 3-D 直線	■ 1.5 ms
軸反饋控制	■ 位置迴路解析度：位置編碼器的信號週期/1024 ■ 位置控制器的循環時間：3 ms ■ 速度控制器的循環時間：200 µs
移動範圍	■ 最大 100 米 (3973 英吋)
主軸轉速	■ 最高100,000 rpm (角速度指令信號)
錯誤補償	■ 線性及非線性軸誤差、背隙、圓弧移動時的逆轉尖點、熱膨脹 ■ 靜摩擦
資料介面	■ 每個RS-232-C /V.24最大115 kilobaud(千鮑) ■ 具有LSV-2通訊協定的擴充資料介面，讓控制器透過資料介面與海德漢軟體TNCremo執行遠端操作 ■ 乙太網路介面1000 BaseT ■ 5 x USB (1 x 前方USB 2.0，4 x 後方USB 3.0)
周圍溫度	■ 操作：5 °C至+45 °C ■ 儲存：-35 °C至+65 °C

控制器功能的輸入格式及單元	
位置、座標、圓半徑、導角長度	-99 999.9999至+99 999.9999 (5,4：小數點前位數，小數點後位數) [mm]
刀號	0 至 32 767.9 (5 · 1)
刀具名稱	三十二個字元，必須在 TOOL CALL 的引號中。允許的特殊字元：# \$ % & . , - _
刀具補償的詳細值	-99.9999至+99.9999 (2 · 4) [mm]
主軸轉速	0至99 999.999(5 · 3)[rpm]
進給速率	0 至 99,999.999 5 (3) [mm/min] 或 [mm/tooth] 或 [mm/1]
循環程式 9 的停留時間	0至3600.000(4 · 3)[s]
各種循環程式的螺紋間距	-9.9999至+9.9999 (2 · 4) [mm]
主軸定位角度	0至360.0000(3 · 4)[°]
極座標角度，旋轉，傾斜工作平面	-360.0000 至 360.0000 (3 · 4) [°]
螺線補間的極座標(CP)	-5 400.0000 至 5 400.0000 (4 · 4) [°]
循環程式 7 的工件原點號碼	0 至 2999 (4 · 0)
循環程式 11 及 26 中的比例換算係數	0.000001 至 99.999999 (2 · 6)
雜項功能M	0 至 999 (4 · 0)
Q 參數號碼	0 至 1999 (4 · 0)
Q 參數值	-99 999.9999 至 +99 999.9999 (9 · 6)
程式跳躍標籤 (LBL)	0 至 999 (5 · 0)
程式跳躍標籤 (LBL)	在引號("")中的任何文字字串
程式區段重複次數 REP	1至65 534(5 · 0)
Q參數功能FN14內的錯誤號碼	0 至 1199 (4 · 0)

使用者功能

使用者功能		
短暫說明	■	基礎版本：3軸加封閉式迴路主軸
	□	用於4軸加封閉式迴路主軸的其他軸
	□	用於5軸加封閉式迴路主軸的其他軸
程式記錄		在海德漢對話格式與DIN/SO內
位置輸入項	■	笛卡兒 (Cartesian) 座標或極座標中線段與圓弧的標稱位置
	■	增量式或絕對式尺寸
	■	以毫米或英吋為單位顯示與輸入
刀具補償	■	工作平面中的刀徑與刀長
	x	事先半徑補償輪廓最多用於 99 個單節 (M120)
刀具表		具有任何數目刀具的多個刀具表
等輪廓速率	■	相對於刀具中心路徑
	■	相對於切削邊緣
並行作業		當在執行其他程式時建立具有圖形支援的程式
切削資料		自動計算主軸轉速、切削速率、每刀刃的進給以及每轉的進給
3-D加工(進階功能集合2)	2	使用最小抖動之運動控制
	2	經由表面法線向量的3-D刀具補償
	2	使用電子式手輪在程式執行期間改變旋轉頭之角度，而不影響刀具中心點之位置(刀尖或球心) (TCPM = Tool (刀具) Center (中心) Point (點) Management (管理))
	2	保持刀具垂直於輪廓
	2	與移動和刀具方向垂直的刀具半徑補償
旋轉工作台加工(進階功能集合1)	1	如同在兩軸上的圓筒輪廓之程式編輯
	1	進給速率換算成每分鐘的距離
輪廓元件	■	直線
	■	導角
	■	圓形路徑
	■	圓心
	■	圓半徑
	■	切線連接弧
	■	圓弧導角
接近及離開輪廓	■	經由直線：正切或垂直
	■	經由圓弧
自由輪廓程式編輯(FK)	x	使用具有圖形支援的海德漢對話格式來程式編輯沒有 NC 尺寸的工件加工圖的 FK 自由輪廓

使用者功能

程式跳躍	■ 子程式 ■ 程式段落重複 ■ 將任何要的程式當成子程式
加工循環程式	■ 鑽孔以及傳統與剛性攻牙之循環程式 ■ 矩形及圓形口袋之粗銑 - x 啄鑽、鉸孔、搪孔和反向搪孔之循環程式 - x 銑削內外螺紋的循環程式 - x 矩形及圓形口袋之精銑 - x 清除平面與傾斜表面的循環程式 - x 銑削直線及圓形槽的循環程式 - x 笛卡兒與極座標點圖案 - x 輪廓-平行輪廓口袋 - x 輪廓鍊 - x 也可整合 OEM 循環程式 (工具機製造商開發的特殊循環程式)
座標轉換	■ 工件原點移位、旋轉、鏡射 ■ 比例縮放係數 (特定軸) 1 傾斜工作平面 (進階功能集合1)
Q 參數 具有變數的程式編輯	■ 數學函數 =、+、-、*、/、平方根 ■ 邏輯運算 (=, ≠, <, >) ■ 具有圓括號的計算 ■ $\sin \alpha$、$\cos \alpha$、$\tan \alpha$、$\arcsin$、$\arccos$、$\arctan$、a^n、e^n、$\ln$、$\log$、數字的絕對值、常數π、負數、捨去小數點前後的位數 ■ 圓計算功能 ■ 字串參數。
程式編輯輔助	■ 計算機 ■ 所有目前錯誤訊息的完整清單 ■ 錯誤訊息的即時線上說明功能 ■ TNCguide: 整合式說明系統， ■ 循環程式的程式編輯圖形支援 ■ NC程式中的註解與結構單節
教學	■ 可將實際位置直接傳輸至NC程式
測試圖形 顯示模式	- x 程式執行前的圖形模擬，甚至當正在執行另一程式時 - x 平面圖 / 三面投射圖 / 立體 (3-D) 圖 / 立體 (3-D) 線條圖 - x 細部放大

使用者功能		
程式繪圖	■	在 程式編輯 模式中，當在螢幕上輸入NC單節時，描繪 NC 單節的輪廓 (2-D 鉛筆圖形自動描繪)，甚至當正在執行另一程式時
程式執行圖形顯示模式	x	以平面圖 / 三面投射圖 / 立體 (3-D) 圖顯示的即時加工圖形模擬
加工時間	■	在 程式模擬 操作模式中計算加工時間
	■	在 程式執行，單一單節 以及 程式執行，完整序列 操作模式內當前加工時間的顯示
預設管理列	■	用於儲存任何預設
輪廓，返回	■	在程式中任何單節中的單節掃描，使刀具回到所計算的標稱位置以繼續加工
	■	程式中斷、輪廓離開及返回
工件原點表	■	多個工件原點表，用於儲存工件專屬工件原點
接觸式探針循環程式	x	校準接觸式探針
	x	手動或自動補償失準工件
	x	手動或自動設定預設
	x	自動工件量測
	x	刀具可自動量測

軟體選項

進階功能集合1(選項8)

擴充的功能群組1

使用旋轉工作台加工

- 如同在兩軸上的圓筒輪廓
- 進給速率換算成每分鐘的距離

座標轉換：

傾斜工作平面

進階功能集合2(選項9)

擴充的功能群組2

需要出口使用許可

3-D加工：

- 使用最小抖動之運動控制
- 經由表面法線向量的3-D刀具補償
- 使用電子式手輪在程式執行期間改變旋轉頭之角度，而不影響刀具中心點之位置(刀尖或球心) (TCPM = Tool (刀具) Center (中心) Point (點) Management (管理))
- 保持刀具垂直於輪廓
- 與移動方向和刀具方向垂直的刀具半徑補償

補間：

5軸中的直線

接觸式探針功能 (選項17)

接觸式探針功能

接觸式探針循環程式：

- 自動模式內刀具失準的補償
- **手動操作**操作模式內的預設值
- 自動模式內的預設值
- 自動量測工件
- 刀具可自動探測

海德漢DNC (選項編號18)

通過COM元件與外部PC應用程式通訊

進階程式編輯功能 (選項編號19)

擴充的程式編輯功能

FK自由輪廓的程式編輯：

使用具有圖形支援的海德漢對話格式來程式編輯沒有NC尺寸的工件加工圖

固定循環程式：

- 啄鑽鑽孔、鉸孔、搪孔、反向搪孔、中央鑽孔(循環程式201至205、208、240、241)
- 內部與外部螺紋銑削(循環程式262至265、267)
- 矩形和圓形口袋與立柱之精銑(循環程式212至215、251至257)
- 清潔水平與歪斜表面(循環程式230至233)
- 直線溝槽與圓形溝槽(循環程式210、211、253、254)
- 直線及圓形點圖樣(循環程式220、221)
- 輪廓鍊、輪廓口袋——同時具有輪廓平行加工、擺線溝槽(循環程式20至25、275)

進階程式編輯功能 (選項編號19)	
	■ 雕刻(循環程式225) ■ 可整合OEM循環程式 (工具機製造商開發的特殊循環程式)
進階圖形功能(選項編號20)	
擴充的圖形功能	程式編輯確認圖形、程式執行圖形 ■ 平面圖 ■ 三面投射圖 ■ 立體圖
進階功能集合3(選項21)	
擴充的功能群組3	刀具補償： M120：事先半徑補償輪廓最多用於99個單節 3-D加工： M118：在程式執行中重疊手輪定位
工作台管理(選項22)	
工作台管理	以任何順序處理工件
顯示步階(選項23)	
顯示步階	輸入解析度： ■ 直線軸精細至0.01 μm ■ 旋轉軸至0.00001°
CAD匯入(選項42)	
CAD匯入	■ 支援DXF、STEP和IGES ■ 採用輪廓與點圖案 ■ 預設的簡單及方便規格 ■ 從對話式程式中選擇輪廓區段的圖形特徵
KinematicsOpt (選項48)	
最佳化工具機座標結構配置	■ 備份/復原主動座標結構配置 ■ 測試主動座標結構配置 ■ 主動座標結構配置最佳化
擴充的刀具管理軟體(選項93)	
擴充的刀具管理	Python型
遠端桌面管理員(選項133)	
外部電腦單元的遠端操作	■ 個別電腦單元上的Windows ■ 併入控制器的介面內
干擾補償 – CTC (選項141)	
軸耦合裝置的補償	■ 透過軸加速動態導致位置偏差之決定 ■ TCP補償(T刀具C中心P點)

位置可適化控制 – PAC (選項142)

可適化位置控制

- 根據工作空間內軸的位置，變更控制器參數
- 根據軸的速度與加速度，變更控制器參數

負載可適化控制 – LAC (選項143)

可適化負載控制

- 自動決定工件重量與摩擦力
- 根據工件的實際質量，變更控制器參數

主動避震控制 – ACC (選項編號145)

主動避震控制

全自動加工期間避震控制功能

主動式震動阻尼 – AVD (選項編號146)

主動式震動阻尼

吸收工具機震動來改善工件表面

批次處理管理員(選項154)

批次處理管理員

生產順序規劃

配件

配件	
電子手輪	■ HR 410：可攜式手輪 ■ HR 550FS：含顯示器的可攜式無線手輪 ■ HR 520：含顯示器的可攜式手輪 ■ HR 420：含顯示器的可攜式手輪 ■ HR 130：嵌裝型手輪 ■ HR 150：透過手輪配接器HRA 110最多三個嵌裝型手輪
接觸式探針	■ TS 248：具有電纜線連接的3-D觸發型接觸式探針 ■ TS 260：具有電纜線連接的3-D觸發型接觸式探針 ■ TS 444：具有紅外線傳輸的免電池3-D觸發型接觸式探針 ■ TS 460：具有紅外線和無線電傳輸的3-D觸發型接觸式探針 ■ TS 642：具有紅外線傳輸的3-D觸發型接觸式探針 ■ TS 740：具有紅外線傳輸的高精準度3-D觸發型接觸式探針 ■ TT 160：用於刀具量測的3-D觸發型接觸式探針 ■ TT 460：具有紅外線傳輸用於刀具量測的3-D觸發型接觸式探針

20.4 概述表格

固定循環程式

循環編號	循環程式名稱	DEF啟動	呼叫啟動
7	DATUM SHIFT	■	
8	MIRROR IMAGE	■	
9	DWELL TIME	■	
10	ROTATION	■	
11	SCALING	■	
12	PGM CALL		■
13	ORIENTATION	■	
14	CONTOUR GEOMETRY	■	
18	THREAD CUTTING		■
19	WORKING PLANE	■	
20	CONTOUR DATA	■	
21	PILOT DRILLING		■
22	ROUGH-OUT		■
23	FLOOR FINISHING		■
24	SIDE FINISHING		■
25	CONTOUR TRAIN		■
26	AXIS-SPEC. SCALING	■	
27	CYLINDER SURFACE		■
28	CYLINDER SURFACE		■
29	CYL SURFACE RIDGE		■
32	TOLERANCE	■	
39	CYL. SURFACE CONTOUR		■
200	DRILLING		■
201	REAMING		■
202	BORING		■
203	UNIVERSAL DRILLING		■
204	BACK BORING		■
205	UNIVERSAL PECKING		■
206	TAPPING		■
207	RIGID TAPPING		■
208	BORE MILLING		■
209	TAPPING W/ CHIP BRKG		■
220	POLAR PATTERN	■	

循環編號	循環程式名稱	DEF啟動	呼叫啟動
221	CARTESIAN PATTERN	■	
225	ENGRAVING		■
232	FACE MILLING		■
233	FACE MILLING		■
239	ASCERTAIN THE LOAD	■	
240	CENTERING		■
241	SINGLE-LIP D.H.DRLNG		■
247	DATUM SETTING	■	
251	RECTANGULAR POCKET		■
252	CIRCULAR POCKET		■
253	SLOT MILLING		■
254	CIRCULAR SLOT		■
256	RECTANGULAR STUD		■
257	CIRCULAR STUD		■
258	POLYGON STUD		■
262	THREAD MILLING		■
263	THREAD MLLNG/CNTSNKG		■
264	THREAD DRILLNG/MLLNG		■
265	HEL. THREAD DRLG/MLG		■
267	OUTSIDE THREAD MLLNG		■
270	CONTOUR TRAIN DATA	■	
275	TROCHOIDAL SLOT		■
276	THREE-D CONT. TRAIN		■

雜項功能

M	作用	在-單節生效	開始	結尾	頁碼
M0	程式停止/主軸停止/冷卻液關閉			■	452
M1	選擇性程式運行停止/主軸停止/冷卻液關閉			■	698
M2	程式停止/主軸停止/冷卻液關閉/清除狀態顯示(根據機器參數)/跳至單節1			■	452
M3	主軸正轉開啟		■		452
M4	主軸反轉開啟		■		
M5	主軸停止			■	
M6	刀具更換/停止程式執行(根據機器參數)/主軸停止			■	452
M8	冷卻液開啟		■		452
M9	冷卻液關閉			■	
M13	主軸正轉開啟/冷卻液開啟		■		452
M14	主軸反轉開啟/冷卻液開啟		■		
M30	與M2相同的功能			■	452
M89	空著雜項功能或 循環程式呼叫，形式作用(根據機器參數)		■	■	手動循環程式
M91	在定位單節之內：座標係參照到機器工件原點		■		453
M92	在定位單節之內：座標係參照到由工具機製造商所定義的位置，例如刀具更換位置		■		453
M94	降低旋轉軸的顯示到低於360°的數值		■		542
M97	使用較小刻度來進行輪廓加工			■	456
M98	完整地加工開放輪廓			■	457
M99	單節式循環程式呼叫			■	手動循環程式
M101	如果已經超過最大刀具壽命，利用更換刀具自動進行刀具更換			■	243
M102	重設M101			■	
M107	使用過大抑制更換刀具之錯誤訊息			■	555
M108	重置M107			■	
M109	切削邊緣上等輪廓速度(進給速率增加與減少)		■		460
M110	切削邊緣上等輪廓速度(只有進給速率減少)		■		
M111	重設M109/M110			■	
M116	旋轉軸的進給速率是以mm/min為單位		■		540
M117	重設M116			■	
M118	在程式執行中重疊手輪定位		■		463
M120	預先計算半徑補償的輪廓(LOOK AHEAD)		■		461
M126	旋轉軸的較短路徑移動		■		541
M127	重設M126			■	
M128	以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM)		■		543
M129	重置M128			■	
M130	在定位單節之內：點係參照到未傾斜的座標系統		■		455
M136	主軸每一轉的進給速率F(mm為單位)		■		459
M137	重設M136				

M	作用	在-單節生效	開始	結尾	頁碼
M138	選擇傾斜軸		■		546
M140	在刀具軸的方向從輪廓退刀		■		465
M143	刪除基本旋轉		■		468
M144	補償單節結尾實際/標稱位置的機械座標結構配置組態		■		547
M145	重置M144			■	
M141	抑制接觸式探針的監控功能		■		467
M148	在NC停止時自動地從輪廓縮回刀具		■		469
M149	重置M148			■	

20.5 TNC 620與iTNC 530的功能

比較：規格

功能	TNC 620	iTNC 530
控制迴圈	最多8個控制迴圈(包括最多2個主軸)	最多18軸
輸入解析度及顯示步階：		
■ 直線軸	■ 0.1µm · 0.01 µm · 使用選項23	■ 0.1 µm
■ 旋轉軸	■ 0.001° · 具有選項23時為0.00001°	■ 0.0001°
顯示器	15.1 英吋TFT彩色平面顯示器或19吋觸控螢幕	19英吋TFT彩色平面顯示器或15.1英吋TFT彩色平面顯示器
NC、PLC程式以及系統檔案的記憶體媒體	CF記憶卡	硬碟或SSDR固態硬碟
NC程式的程式記憶體	2 GB	> 21 GB
單節處理時間	1.5 ms	0.5 ms
補間：		
■ 直線	■ 5 軸	■ 5 軸
■ 圓	■ 3 軸	■ 3 軸
■ 螺旋	■ 是	■ 是
■ 滑線	■ 否	■ 是 · 具有選項9
硬體	電子機箱內整合式操作面板或模組	電子機箱內的模組

比較：資料介面

功能	TNC 620	iTNC 530
Gigabit-Ethernet 1000Base-T	X	X
RS-232-C/V.24序列介面	X	X
RS-422/V.11序列介面	-	X
USB介面	X	X

進一步資訊: "設定資料介面", 713 頁碼

比較：PC軟體

功能	TNC 620	iTNC 530
ConfigDesign用於機器參數的組態	可用	無法使用
TNCanalyzer用於維修檔案的分析與評估	可用	無法使用

比較：使用者功能

功能	TNC 620	iTNC 530
程式記錄		
■ Klartext	■ X	■ X
■ DIN/ISO	■ X	■ X
■ smarT.NC	■ –	■ X
■ ASCII編輯器	■ X，可直接編輯	■ X，轉換後可編輯
位置輸入項		
■ 笛卡兒 (Cartesian) 座標中線段與圓弧的標稱位置	■ X	■ X
■ 極座標中線段與圓弧的標稱位置	■ X	■ X
■ 增量式或絕對式尺寸	■ X	■ X
■ 以毫米或英吋為單位顯示與輸入	■ X	■ X
■ 將最後刀具位置設定為極點 (空CC單節)	■ X (若極轉換模稜兩可的話發出錯誤訊息)	■ X
■ 表面法線向量(LN)	■ X	■ X
■ 滑線集合(SPL)	■ –	■ X，具有選項9

功能	TNC 620	iTNC 530
刀具補償		
■ 在工作平面內以及刀長	■ X	■ X
■ 事先半徑補償輪廓最多用於99個單節	■ X · 具有選項21	■ X
■ 三維刀具半徑補償	■ X · 具有選項9	■ X · 具有選項9
刀具表		
■ 刀具資料集中儲存	■ X	■ X
■ 具有任何數目刀具的多個刀具表	■ X	■ X
■ 刀具類型的彈性管理	■ X	■ –
■ 可選取刀具的過濾顯示	■ X	■ –
■ 分類功能	■ X	■ –
■ 欄名稱	■ 有時含 _	■ 有時含 -
■ 複製功能：覆寫相關刀具資料	■ X	■ X
■ 型式檢視	■ 使用畫面配置鍵切換	■ 利用軟鍵切換
■ TNC 620與iTNC 530之間刀具表交換	■ X	■ 不可能
用於管理不同3-D接觸式探針的接觸式探針表	X	–
建立刀具用途檔 · 檢查可用性	X	X
切削資料計算機：自動計算主軸轉速以及進給速率	樣本切削資料計算機	使用儲存的技術表格
定義任何表格	■ 可自由定義的表格 (.TAB檔) ■ 使用FN函數讀取與寫入 ■ 可透過組態資料定義 ■ 表格名稱與表格欄開頭都必須是字母，並且不得包含算術運算子 ■ 使用SQL函數讀取與寫入	■ 可自由定義的表格 (.TAB檔) ■ 使用FN函數讀取與寫入

功能	TNC 620	iTNC 530
等輪廓速度相對於刀具中央路徑或相對於刀具刀刃	X	X
並行作業： 在其他程式正在執行時建立程式	X	X
計數器軸之程式編輯	X	X
傾斜工作平面 (循環程式19 · PLANE功能)	X · 選項8	X · 選項8
使用旋轉工作台加工：		
■ 如同在兩軸上的圓筒輪廓之程式編輯		
■ 圓筒表面(循環程式27)	■ X · 選項8	■ X · 選項8
■ 圓筒表面溝槽(循環程式28)	■ X · 選項8	■ X · 選項8
■ 圓筒表面脊背(循環程式29)	■ X · 選項8	■ X · 選項8
■ 圓筒表面外部輪廓(循環程式39)	■ X · 選項8	■ X · 選項8
■ 進給速率 · 單位mm/min或rev/min	■ X · 選項8	■ X · 選項8
在刀具軸方向內移動		
■ 手動操作 (3D ROT功能表)	■ X	■ X · FCL2功能
■ 在程式中斷期間	■ X	■ X
■ 使用手輪疊加功能	■ X	■ X · 選項44
接近及離開輪廓： 通過直線或圓弧	X	X
進給速率輸入：		
■ F (mm/min) · 快速移動FMAX	■ X	■ X
■ FU (每轉進給量 · 單位mm/1)	■ X	■ X
■ FZ (刀刃進給速率)	■ X	■ X
■ FT (以秒為單位的路徑時間)	■ –	■ X
■ FMAXT (只用於現用快速移動電位器：以秒為單位的路徑時間)	■ –	■ X
FK 自由輪廓程式編輯		
■ 工件圖的程式編輯並未依照尺寸用於NC程式編輯	■ X · 選項19	■ X
■ FK程式轉換成Klartext對話式語言	■ –	■ X
程式跳躍：		
■ 標籤的最大數量	■ 65535	■ 1000
■ 子程式	■ X	■ X
■ 子程式的巢狀架構深度	■ 20	■ 6
■ 程式段落重複	■ X	■ X
■ 將任何要的程式當成子常式	■ X	■ X

功能	TNC 620	iTNC 530
Q參數程式編輯：		
■ 標準算術功能	■ X	■ X
■ 公式輸入	■ X	■ X
■ 字串處理	■ X	■ X
■ 本機Q參數QL	■ X	■ X
■ 非揮發性Q參數QR	■ X	■ X
■ 在程式中斷期間變更參數	■ X	■ X
■ FN15:PRINT	■ –	■ X
■ FN25:PRESET	■ –	■ X
■ FN26:TABOPEN	■ X	■ X
■ FN27:TABWRITE	■ X	■ X
■ FN28:TABREAD	■ X	■ X
■ FN29: PLC 清單	■ X	■ –
■ FN31: 範圍選擇	■ –	■ X
■ FN32: PLC 預設	■ –	■ X
■ FN37:EXPORT	■ X	■ –
■ FN38: 傳送	■ X	■ X
■ 使用FN16將檔案儲存到外部	■ X	■ X
■ FN16格式化：左側對準、右側對準、字串長度	■ X	■ X
■ 使用FN16寫入LOG檔	■ X	■ –
■ 顯示其他狀態顯示內的參數內容	■ X	■ –
■ 顯示程式編輯期間的參數內容 (Q-INFO)	■ X	■ X
■ SQL功能，用於寫入與讀取表格	■ X	■ –

功能	TNC 620	iTNC 530
圖形支援		
■ 2-D程式編輯圖形	■ X	■ X
■ REDRAW功能(REDRAW)	■ –	■ X
■ 顯示格線當成背景	■ X	■ –
■ 3-D線繪圖	■ X	■ X
■ 測試圖形(平面圖、三面投射圖、立體(3-D)圖)	■ X · 具有選項20	■ X
■ 高解析度圖	■ X	■ X
■ 刀具顯示	■ X · 具有選項20	■ X
■ 調整模擬速度	■ X · 具有選項20	■ X
■ 用於在三個平面內投影的線段交叉座標	■ –	■ X
■ 擴充的縮放比例功能 (滑鼠操作)	■ X · 具有選項20	■ X
■ 顯示工件外型的訊框	■ X · 具有選項20	■ X
■ 在滑鼠通過期間在平面圖內顯示深度值	■ X · 具有選項20	■ X
■ 程式模擬有目的停止(STOP AT)	■ X · 具有選項20	■ X
■ 換刀考量巨集	■ X (與實際執行不同)	■ X
■ 程式執行圖形 (平面圖、三面投射圖、立體(3-D)圖)	■ X · 具有選項20	■ X
■ 高解析度圖	■ X	■ X

功能	TNC 620	iTNC 530
工件原點表：儲存工件專屬工件原點	X	X
預設座標資料表		
■ 預設管理列	■ X	■ X
■ 預設資料表的行0可手動編輯	■ X	■ –
工作台管理		
■ 工作台檔案支援	■ X · 選項22	■ X
■ 刀具方位加工	■ X · 選項22	■ X
■ 用於資料表內工作台的預設管理	■ X · 選項22	■ X
返回輪廓加工		
■ 使用程式執行當中啟動	■ X	■ X
■ 在程式中斷之後	■ X	■ X
自動啟動功能	X	X
教學：可將實際位置傳輸至NC程式	X	X
增強檔案管理		
■ 建立多個目錄與子目錄	■ X	■ X
■ 分類功能	■ X	■ X
■ 滑鼠操作	■ X	■ X
■ 用軟鍵選擇目標目錄	■ X	■ X
程式編輯輔助：		
■ 循環程式編輯的說明圖形	■ X	■ X
■ 當選擇PLANE/PATTERN DEF功能時的動畫說明圖形	■ X	■ X
■ PLANE/PATTERN DEF的說明圖形	■ X	■ X
■ 錯誤訊息的即時線上說明功能	■ X	■ X
■ TNCguide · 瀏覽器式的說明系統	■ X	■ X
■ 說明系統的即時線上說明呼叫	■ X	■ X
■ 語法元件的顏色標示	■ X	■ –
■ 計算機	■ X (科學型)	■ X (標準)
■ NC程式中的註解單節	■ X	■ X
■ 將NC單節轉換成註解	■ X	■ –
■ NC程式中的結構單節	■ X	■ X
■ 程式模擬中的結構圖	■ –	■ X
動態碰撞監視 (DCM)：		
■ 自動操作下的碰撞監控	■ –	■ X · 選項40
■ 手動操作下的碰撞監控	■ –	■ X · 選項40
■ 已定義碰撞物體的圖形描述	■ –	■ X · 選項40
■ 程式模擬內的碰撞檢查	■ –	■ X · 選項40
■ 治具監控	■ –	■ X · 選項40
■ 刀具台車管理	■ X	■ X · 選項40
CAM支援：		
■ 從DXF資料載入輪廓	■ X · 選項42	■ X · 選項42

功能	TNC 620	iTNC 530
■ 從Step資料以及Iges資料載入輪廓	■ X，選項42	■ –
■ 從DXF資料載入加工位置	■ X，選項42	■ X，選項42
■ 從Step資料以及Iges資料載入加工位置	■ X，選項42	■ –
■ CAM檔案的離線過濾器	■ –	■ X
■ 伸展過濾器	■ X	■ –
MOD功能：		
■ 使用者參數	■ 設置資料	■ 數值結構
■ 具備維修功能的OEM說明檔	■ –	■ X
■ 資料媒體檢測	■ –	■ X
■ 載入服務封包	■ –	■ X
■ 設定系統時間	■ X	■ X
■ 指定實際位置擷取的軸	■ –	■ X
■ 移動範圍限制定義	■ X	■ X
■ 限制外部存取	■ X	■ X
■ 設置計數器	■ X	■ –
■ 切換座標結構配置	■ X	■ X
呼叫固定循環程式：		
■ 使用M99或M89	■ X	■ X
■ 使用CYCL CALL	■ X	■ X
■ 使用CYCL CALL PAT	■ X	■ X
■ 使用CYCL CALL POS	■ X	■ X
特殊功能：		
■ 建立反向程式	■ –	■ X
■ 使用TRANS DATUM位移工件原點	■ X	■ X
■ 可適化進給控制AFC	■ –	■ X，選項45
■ 使用FUNCTION COUNT定義輪廓	■ X	■ –
■ 使用FUNCTION FEED定義停留時間	■ X	■ –
■ 使用FUNCTION DWELL定義停留時間	■ X	■ –
■ 使用FUNCTION PROG PATH決定已編寫座標的整合度	■ X	■ –
■ 使用GLOBAL DEF定義共通循環程式參數	■ X	■ X
■ 利用PATTERN DEF之圖案定義	■ X	■ X
■ 加工點表格的定義與處理	■ X	■ X
■ 簡單輪廓公式CONTOUR DEF	■ X	■ X
大型模具與沖模的功能：		
■ 通用程式設定 (GS)	■ –	■ X，選項44
■ 擴充的M128：FUNCTION TCPM	■ X	■ X

功能	TNC 620	iTNC 530
狀態顯示：		
■ 位置、主軸轉速、進給速率	■ X	■ X
■ 位置顯示的詳細描述，手動操作	■ X	■ X
■ 附加狀態顯示，表單檢視	■ X	■ X
■ 在以手輪重疊加工期間顯示手輪路徑	■ X	■ X
■ 傾斜系統內剩餘距離顯示	■ X	■ X
■ Q參數內容的動態顯示，可定義的編號範圍	■ X	■ —
■ 透過Python的工具機製造商專屬附加狀態顯示	■ X	■ X
■ 剩餘執行時間的圖形顯示	■ —	■ X
使用者介面的個別色彩設定	—	X

比較：雜項功能

M	作用	TNC 620	iTNC 530
M00	程式停止/主軸停止/冷卻液關閉	X	X
M01	選擇性的程式停止	X	X
M02	程式停止/主軸停止/冷卻液關閉/清除狀態顯示(根據機器參數)/跳至單節1	X	X
M03	主軸正轉開啟	X	X
M04	主軸反轉開啟		
M05	主軸停止		
M06	換刀/停止程式執行(工具機專屬功能)/主軸停止	X	X
M08	冷卻液開啟	X	X
M09	冷卻液關閉		
M13	主軸正轉開啟/冷卻液開啟	X	X
M14	主軸反轉開啟/冷卻液開啟		
M30	功能與M02相同	X	X
M89	空雜項功能或循環程式呼叫，形式作用(工具機專屬功能)	X	X
M90	在角落處固定的輪廓速率(TNC 620上不需要)	—	X
M91	在定位單節之內：座標係參照到機器工件原點	X	X
M92	在定位單節之內：座標係參照到由工具機製造商所定義的位置，例如刀具更換位置	X	X
M94	降低旋轉軸的顯示到低於360°的數值	X	X
M97	使用較小刻度來進行輪廓加工	X	X
M98	完整地加工開放輪廓	X	X
M99	單節式循環程式呼叫	X	X
M101	如果已經超過最大刀具壽命，利用更換刀具自動進行刀具更換	X	X
M102	重設M101		
M103	於進刀到係數F期間降低進給速率(百分比)	X	X
M104	重新啟動最近設定的工件原點	— (建議：循環程式247)	X
M105	使用第二個k _v 係數加工	—	X
M106	使用第一個k _v 係數加工		
M107	使用過大抑制更換刀具之錯誤訊息 重置M107	X	X
M108			
M109	切削邊緣上等輪廓速度(進給速率增加與減少)	X	X
M110	切削邊緣上等輪廓速度(只有進給速率減少)		
M111	重設M109/M110		
M112	輸入任兩輪廓元件之間的輪廓轉換	— (建議：循環程式32)	X
M113	重設M112		
M114	當以傾斜軸工作時，自動補償機器幾何形狀	— (建議：M128 · TCPM)	X · 選項8
M115	重置M114		
M116	旋轉工作台的進給速率，單位是mm/min	X · 選項8	X · 選項8
M117	重設M116		
M118	在程式執行中重疊手輪定位	X · 選項21	X

M	作用	TNC 620	iTNC 530
M120	預先計算半徑補償的輪廓(LOOK AHEAD)	X · 選項21	X
M124	輪廓過濾器	– (可透過使用者參數)	X
M126	在旋轉軸上，以較短路徑移動	X	X
M127	重設M126		
M128	以傾斜軸定位時，維持刀尖的位置 (TCPM)	X · 選項9	X · 選項9
M129	重設M128		
M130	在定位單節之內：點係參照到未傾斜的座標系統	X	X
M134	當利用旋轉軸定位時在非切線輪廓轉換處準確停止	–	X
M135	重設M134		
M136	主軸每一轉的進給速率F(mm為單位)	X	X
M137	重設M136		
M138	選擇傾斜軸	X	X
M140	刀具在刀具軸的方向從輪廓退回	X	X
M141	抑制接觸式探針的監控功能	X	X
M142	刪除形式程式資訊	–	X
M143	刪除基本旋轉	X	X
M144	補償單節結尾實際/標稱位置的機械座標結構配置組態	X · 選項9	X · 選項9
M145	重置M144		
M148	在NC停止時自動地從輪廓縮回刀具	X	X
M149	重置M148		
M150	抑制有限交換訊息	– (可透過FN 17)	X
M197	圓弧導角	X	–
M200	雷射切割功能	–	X
-			
M204			

比較器：循環程式

循環程式	TNC 620	iTNC 530
1 PECKING(建議：循環程式200、203和205)	—	X
2 TAPPING(建議：循環程式206、207和208)	—	X
3 SLOT MILLING(建議：循環程式253)	—	X
4 POCKET MILLING(建議：循環程式251)	—	X
5 CIRCULAR POCKET(建議：循環程式252)	—	X
6 ROUGH-OUT (SL I，建議：SL II，循環程式22)	—	X
7 DATUM SHIFT	X	X
8 MIRROR IMAGE	X	X
9 DWELL TIME	X	X
10 ROTATION	X	X
11 SCALING	X	X
12 PGM CALL	X	X
13 ORIENTATION	X	X
14 CONTOUR GEOMETRY	X	X
15 PILOT DRILLING (SL I，建議：SL II，循環程式21)	—	X
16 CONTOUR MILLING(SL I，建議：SL II，循環程式24)	—	X
17 RIGID TAPPING(建議：循環程式207、209)	—	X
18 THREAD CUTTING	X	X
19 WORKING PLANE	X，選項8	X，選項8
20 CONTOUR DATA	X，選項19	X
21 PILOT DRILLING	X，選項19	X
22 ROUGH-OUT	X，選項19	X
23 FLOOR FINISHING	X，選項19	X
24 SIDE FINISHING	X，選項19	X
25 CONTOUR TRAIN	X，選項19	X
26 AXIS-SPEC. SCALING	X	X
27 CYLINDER SURFACE	X，選項8	X，選項8
28 CYLINDER SURFACE	X，選項8	X，選項8
29 CYL SURFACE RIDGE	X，選項8	X，選項8
30 RUN CAM DATA	—	X
32 TOLERANCE	X	X
39 CYL. SURFACE CONTOUR	X，選項8	X，選項8
200 DRILLING	X	X
201 REAMING	X，選項19	X
202 BORING	X，選項19	X
203 UNIVERSAL DRILLING	X，選項19	X
204 BACK BORING	X，選項19	X

循環程式	TNC 620	iTNC 530
205 UNIVERSAL PECKING	X, 選項19	X
206 TAPPING	X	X
207 RIGID TAPPING	X	X
208 BORE MILLING	X, 選項19	X
209 TAPPING W/ CHIP BRKG	X, 選項19	X
210 SLOT RECIP. PLNG(建議：循環程式253, 選項19)	–	X
211 CIRCULAR SLOT(建議：循環程式254, 選項19)	–	X
212 POCKET FINISHING(建議：循環程式251, 選項19)	–	X
213 STUD FINISHING(建議：循環程式256, 選項19)	–	X
214 C. POCKET FINISHING(建議：循環程式252, 選項19)	–	X
215 C. STUD FINISHING(建議：循環程式257, 選項19)	–	X
220 POLAR PATTERN	X, 選項19	X
221 CARTESIAN PATTERN	X, 選項19	X
225 ENGRAVING	X, 選項19	X
230 MULTIPASS MILLING(建議：循環程式233, 選項19)	–	X
231 RULED SURFACE	–	X
232 FACE MILLING	X, 選項19	X
233 FACE MILLING	X, 選項19	–
240 CENTERING	X, 選項19	X
241 SINGLE-LIP D.H.DRLNG	X, 選項19	X
247 DATUM SETTING	X	X
251 RECTANGULAR POCKET	X, 選項19	X
252 CIRCULAR POCKET	X, 選項19	X
253 SLOT MILLING	X, 選項19	X
254 CIRCULAR SLOT	X, 選項19	X
256 RECTANGULAR STUD	X, 選項19	X
257 CIRCULAR STUD	X, 選項19	X
258 POLYGON STUD	X, 選項19	–
262 THREAD MILLING	X, 選項19	X
263 THREAD MLLNG/CNTSNKG	X, 選項19	X
264 THREAD DRILLNG/MLLNG	X, 選項19	X
265 HEL. THREAD DRLG/MLG	X, 選項19	X
267 OUTSIDE THREAD MLLNG	X, 選項19	X
270 CONTOUR TRAIN DATA用於定義循環程式25的行為	X	X
275 TROCHOIDAL SLOT	X, 選項19	X
276 THREE-D CONT. TRAIN	X, 選項19	X
290 INTERPOLATION TURNING	–	X, 選項96

比較：手動操作和電子手輪操作模式內的接觸式探針循環程式

循環程式	TNC 620	iTNC 530
用於管理3-D接觸式探針的接觸式探針表	X	—
校準有效長度	X，選項17	X
校準有效半徑	X，選項17	X
使用直線量測基本旋轉	X，選項17	X
在任何軸上設定預設	X，選項17	X
設定彎角做為預設	X，選項17	X
設定圓心做為預設	X，選項17	X
設定中心線做為預設	X，選項17	X
使用兩個鑽孔/圓筒立柱量測基本旋轉	X，選項17	X
使用四個鑽孔/圓筒立柱設定預設	X，選項17	X
使用三個鑽孔/圓筒立柱設定圓心	X，選項17	X
決定並偏移平面的失準	X，選項17	—
利用手動捕捉目前位置來支援機械接觸式探針	利用軟鍵或硬鍵	利用硬鍵
將量測值寫入至預設座標資料表	X，選項17	X
將量測值寫入至工件原點表	X，選項17	X

比較：自動工件控制之探測系統循環程式

循環程式	TNC 620	iTNC 530
0 REF. PLANE	X，選項17	X
1 POLAR DATUM	X，選項17	X
2 CALIBRATE TS	—	X
3 MEASURING	X，選項17	X
4 MEASURING IN 3-D	X，選項17	X
9 CALIBRATE TS LENGTH	—	X
30 CALIBRATE TT	X，選項17	X
31 CAL. TOOL LENGTH	X，選項17	X
32 CAL. TOOL RADIUS	X，選項17	X
33 MEASURE TOOL	X，選項17	X
400 BASIC ROTATION	X，選項17	X
401 ROT OF 2 HOLES	X，選項17	X
402 ROT OF 2 STUDS	X，選項17	X
403 ROT IN ROTARY AXIS	X，選項17	X
404 SET BASIC ROTATION	X，選項17	X
405 ROT IN C-AXIS	X，選項17	X
408 SLOT CENTER REF PT	X，選項17	X
409 RIDGE CENTER REF PT	X，選項17	X
410 DATUM INSIDE RECTAN.	X，選項17	X
411 DATUM OUTS. RECTAN.	X，選項17	X
412 DATUM INSIDE CIRCLE	X，選項17	X
413 DATUM OUTSIDE CIRCLE	X，選項17	X
414 DATUM OUTSIDE CORNER	X，選項17	X
415 DATUM INSIDE CORNER	X，選項17	X
416 DATUM CIRCLE CENTER	X，選項17	X
417 DATUM IN TS AXIS	X，選項17	X
418 DATUM FROM 4 HOLES	X，選項17	X
419 DATUM IN ONE AXIS	X，選項17	X
420 MEASURE ANGLE	X，選項17	X
421 MEASURE HOLE	X，選項17	X
422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE	X，選項17	X
423 MEAS. RECTAN. INSIDE	X，選項17	X
424 MEAS. RECTAN. OUTS.	X，選項17	X
425 MEASURE INSIDE WIDTH	X，選項17	X
426 MEASURE RIDGE WIDTH	X，選項17	X
427 MEASURE COORDINATE	X，選項17	X
430 MEAS. BOLT HOLE CIRC	X，選項17	X

循環程式	TNC 620	iTNC 530
431 MEASURE PLANE	X，選項17	X
440 MEASURE AXIS SHIFT	–	X
441 FAST PROBING	X，選項17	X
450 SAVE KINEMATICS	X，選項48	X，選項48
451 MEASURE KINEMATICS	X，選項48	X，選項48
452 PRESET COMPENSATION	X，選項48	X，選項48
453 KINEMATICS GRID	X，選項48，選項52	–
460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE	X，選項17	X
461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH	X，選項17	X
462 CALIBRATION OF A TS IN A RING	X，選項17	X
463 TS CALIBRATION ON STUD	X，選項17	X
480 CALIBRATE TT	X，選項17	X
481 CAL. TOOL LENGTH	X，選項17	X
482 CAL. TOOL RADIUS	X，選項17	X
483 MEASURE TOOL	X，選項17	X
484 CALIBRATE IR TT	X，選項17	X
600 GLOBAL WORKING SPACE	X	–
601 LOCAL WORKING SPACE	X	–

比較：程式編輯差異

功能	TNC 620	iTNC 530
在編輯單節時切換操作模式	允許	允許
檔案處置：		
■ 儲存檔案功能	■ 可用	■ 可用
■ 另存新檔功能	■ 可用	■ 可用
■ 忽略變更	■ 可用	■ 可用
檔案管理：		
■ 滑鼠操作	■ 可用	■ 可用
■ 分類功能	■ 可用	■ 可用
■ 名稱輸入	■ 開啟 選擇檔案 突現式視窗	■ 將游標同步
■ 支援按鍵組合	■ 無法使用	■ 可用
■ 喜好管理	■ 無法使用	■ 可用
■ 欄結構的組態	■ 無法使用	■ 可用
■ 軟鍵排列	■ 稍微不同	■ 稍微不同
跳過單節功能	可用	可用
從刀具表中選擇刀具	透過分割畫面功能表選擇	在蹦現式視窗內選擇
使用 SPEC FCT 鍵程式編輯特殊功能	按下按鍵開啟軟鍵列作為子功能表。若要離開子功能表，請再次按下 SPEC FCT 鍵，然後控制器顯示最後啟用的軟鍵列	按下按鍵新增軟鍵列作為最新列。若要離開功能表，請再次按下 SPEC FCT 鍵，然後控制器顯示最後啟用的軟鍵列
使用 APPR DEP 鍵程式編輯靠近與離開動作	按下按鍵開啟軟鍵列作為子功能表。若要離開子功能表，請再次按下 APPR DEP 鍵，然後控制器顯示最後啟用的軟鍵列	按下按鍵新增軟鍵列作為最新列。若要離開功能表，請再次按下 APPR DEP 鍵，然後控制器顯示最後啟用的軟鍵列
在 CYCLE DEF 和 TOUCH PROBE 功能表都啟動時按下 結束 硬鍵	終止編輯處理並呼叫檔案管理員	離開個別功能表
在 CYCLE DEF 與 TOUCH PROBE 功能表都啟動時呼叫檔案管理員	終止編輯處理並呼叫檔案管理員，當離開檔案管理員時仍舊選取個別軟鍵列	按鍵無作用錯誤 訊息
在 CYCL CALL 、 SPEC FCT 、 PGM CALL 和 APPR/DEP 功能表啟動時呼叫檔案管理員	終止編輯處理並呼叫檔案管理員，當離開檔案管理員時仍舊選取個別軟鍵列	終止編輯處理並呼叫檔案管理員，當離開檔案管理員時仍舊選取基本軟鍵列

功能	TNC 620	iTNC 530
工件原點表：		
■ 在軸內依照值的分類功能	■ 可用	■ 無法使用
■ 重置資料表	■ 可用	■ 無法使用
■ 隱藏未呈現的軸	■ 可用	■ 可用
■ 切換清單/表單檢視	■ 透過畫面配置鍵切換	■ 利用觸發軟鍵切換
■ 插入單獨行	■ 允許在任何地方，在要求之後可重新編號。已插入空白行，必須手動加零	■ 只允許在表的結尾。在所有欄內插入具有0值的行
■ 使用按鍵將個別軸內的實際位置值傳輸至工件原點表	■ 無法使用	■ 可用
■ 使用按鍵將所有啟動軸上的實際位置值傳輸至工件原點表	■ 無法使用	■ 可用
■ 擷取TS使用按鍵量測的最後位置	■ 無法使用	■ 可用
FK自由輪廓的程式編輯：		
■ 平行軸之程式編輯	■ 運用與工具機類型無關的X/Y座標，使用 FUNCTION PARAXMODE 切換	■ 工具機專屬具有現有平行軸
■ 相對參考的自動修正	■ 輪廓子程式內的相對參考沒有自動修正	■ 所有相對參考都自動修正
Q參數程式編輯：		
■ 含SGN的Q參數公式	$Q12 = \text{SGN } Q50$ ■ 若 $Q50 = 0$，則 $Q12 = 0$ ■ 若 $Q50 > 0$，則 $Q12 = 1$ ■ 若 $Q50 < 0$，則 $Q12 = -1$	$Q12 = \text{SGN } Q50$ ■ 若 $Q50 \geq 0$，則 $Q12 = 1$ ■ 若 $Q50 < 0$，則 $Q12 = -1$
錯誤訊息處置：		
■ 錯誤訊息的協助	■ 透過 ERR 鍵呼叫	■ 透過 說明 鍵呼叫
■ 在說明功能表啟動時切換操作模式	■ 當切換操作模式時已關閉說明功能表	■ 不允許操作模式切換(按鍵無作用)
■ 在說明功能表啟動時選擇背景操作模式	■ 當使用F12切換時已關閉說明功能表	■ 當使用F12切換時說明功能表仍舊開啟
■ 同樣的錯誤訊息	■ 已集中在清單中	■ 只顯示一次
■ 錯誤訊息確認	■ 每一錯誤訊息(即使若顯示超過一次)都必須確認 刪除全部 功能可用	■ 錯誤訊息只要確認一次
■ 存取通訊協定功能	■ 記錄與強大的過濾功能(錯誤、按鍵敲擊)都可用	■ 完整記錄不具有過濾功能
■ 儲存維修檔案	■ 可用。當系統當機時未建立維修檔	■ 可用。當系統當機時自動建立維修檔
找尋功能：		
■ 最近搜尋過的字之清單	■ 無法使用	■ 可用
■ 顯示現用單節的元件	■ 無法使用	■ 可用
■ 顯示所有可用NC單節的清單	■ 無法使用	■ 可用
當反白時使用向上鍵/向下鍵開始尋找功能	透過設置工件原點最多可使用50,000個單節	程式長度方面沒有限制

功能	TNC 620	iTNC 530
程式編輯圖形：		
■ 格線的真實比例顯示	■ 可用	■ 無法使用
■ 使用 AUTO DRAW ON 在SLII循環程式內編輯輪廓子程式	■ 出現錯誤訊息時，游標在主程式內位於 CYCL CALL 單節上	■ 若發生錯誤訊息，則游標位於輪廓子程式內錯誤發生的單節上
■ 移動縮放視窗	■ 重複功能無法使用	■ 重複功能可用
程式編輯次要軸：		
■ FUNCTION PARAXCOMP 語法：定義顯示與移動路徑的行為	■ 可用	■ 無法使用
■ FUNCTION PARAXMODE 語法：定義要移動的平行軸之指派	■ 可用	■ 無法使用
程式編輯OEM循環程式		
■ 存取資料表資料	■ 透過 SQL 指令以及透過 FN 17/FN 18 或 TABREAD-TABWRITE 功能	■ 透過 FN 17/FN 18 或 TABREAD-TABWRITE 功能
■ 存取機器參數	■ 使用 CFGREAD 功能	■ 透過 FN 18 功能
■ 使用 循環程式查詢 在手動操作模式內建立互動循環程式，例如接觸式探針循環程式	■ 可用	■ 無法使用

比較：程式模擬內、功能性的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
使用 GOTO 鍵輸入程式	只有尚未按下 啟動 單一程序 軟鍵時才有作用	啟動 單一程序 之後也可作用
加工時間的計算	每次按下開啟軟鍵重複模擬時，加工時間都會加總	每次按下開啟軟鍵重複模擬時，時間都會從0開始計算
單一單節	使用加工點圖案循環程式以及 CYCL CALL PAT ，則控制器在每一加工點之後停止	控制器操縱加工點圖案循環程式以及 CYCL CALL PAT 當成單一單節

比較： 程式模擬內、操作的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
軟鍵列以及列內軟鍵的排列	軟鍵列的排列以及軟鍵根據現用畫面配置而變。	
縮放功能	利用個別軟鍵可選擇每一剖面	透過三個觸發軟鍵可選擇剖面
工具機專屬雜項功能M	若在PLC內未整合，則會導致錯誤訊息	在程式模擬期間忽略嗎
顯示/編輯刀具表	透過軟鍵可用的功能	功能無法使用
刀具描述	■ 紅色：已咬合 ■ 藍色：未咬合	■ 紅色：已咬合 ■ 綠色：未咬合
立體圖： 工件的透明顯示	可用	功能無法使用
立體圖： 工件的透明顯示	可用	功能無法使用
立體圖： 顯示刀具路徑	可用	功能無法使用
可調整的型式數量	可用	功能無法使用

比較：手動操作內、功能性的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
抖動進給增量功能	抖動進給增量可分開定義用於直線與旋轉軸	抖動進給增量套用至直線與旋轉軸
預設座標資料表	工具機資料表系統至工件系統的基本轉換(轉譯與旋轉)係透過X、Y和Z欄，以及空間角度SPA、SPB和SPC來進行。 此外，X_OFFS至W_OFFS欄可用來定義每一個別軸的軸偏移。軸偏移的功能可以設置。 行0也可手動編輯。	工具機資料表系統至工件系統的基本轉換(轉譯)係透過欄X、Y和Z，以及工作平面(旋轉)內ROT基本旋轉來進行。 此外，A至W欄可用來將預設定義在旋轉與平行軸內。 行0只能由手動探測循環程式編輯。
預設時的行為	旋轉軸內的預設具有與軸偏移相同的效果，該偏移也生效用於座標結構配置計算以及傾斜工作平面期間。 在機器參數presetToAlignAxis (編號300203)內，工具機製造商指定預設上旋轉軸的偏移對於每一軸有何影響。 ■ 真(預設)：在座標結構配置的計算之前，先從軸值減去偏移量 ■ 否：偏移量只影響位置顯示	機器參數定義的旋轉軸偏移並不會影響傾斜工作平面功能內定義的軸位置。 MP7500位元3允許您定義是否將關於工具機工件原點的目前旋轉軸位置列入考慮，或是否假設第一旋轉軸(通常是C軸)在0°位置內。
預設	只有在參考執行之後，才可透過預設資料表設定預設或修改預設。	在參考執行之前，可透過預設資料表設定或修改預設。
預設座標資料表的處理：		
■ 取決於移動範圍的預設座標資料表	■ 可用	■ 可用
進給速率限制的定義	進給速率限制可分開定義用於直線與旋轉軸	只有一個進給速率限制可定義用於直線與旋轉軸

比較：手動操作內、操作的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
從加工探測當中捕捉位置值	以軟鍵或硬鍵確認實際位置	利用硬鍵捕捉實際位置
離開接觸式探針功能的功能表	使用 結束軟鍵 或 結束硬鍵	使用 結束軟鍵 或 結束硬鍵

比較：程式執行內、操作的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
軟鍵列以及列內軟鍵的排列	軟鍵列的排列以及軟鍵根據現用畫面配置而變。	
程式執行之後的操作模式切換利用切換至 程式執行,單節執行 操作模式來中止，並且利用 內部 停止 取消	當回到 程式執行,自動執行 模式：錯誤訊息 未選取目前的單節 。使用程式中間啟動來選擇中斷點	允許切換操作模式，已儲存模式資訊，利用按下「NC開始」繼續程式執行
在程式執行中斷之後而在切換操作模式之前，使用 前往 以往FK順序	錯誤訊息 FK程式編輯：未定義的開始位置 允許程式執行當中啟動時輸入	允許GOTO
程式執行當中啟動：		
切換程式執行當中啟動的畫面配置	只有若啟動位置已經接近時才有可能	可能用於所有操作狀態內
錯誤訊息	在錯誤已經修正並且必須分開確認之後，仍舊啟動錯誤訊息	在已經修正錯誤之後，錯誤訊息有時會自動確認
單一單節內的加工點圖案	使用加工點圖案循環程式以及 CYCL CALL PAT ，則控制器在每一加工點之後停止。	控制器操縱加工點圖案循環程式以及 CYCL CALL PAT 當成單一單節

比較：程式執行內、移動動作的差異

注意事項

碰撞的危險！

在早期控制器建立的NC程式可導致在目前控制器機型上非預期的軸動作或錯誤訊息。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 使用圖形模擬檢查NC程式或程式區段
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式或程式區段
- ▶ 請注意下列已知的差異(底下的清單可能不完整！)

功能	TNC 620	iTNC 530
使用 M118 的手輪疊加移動	工具機座標系統內的效果	工具機座標系統內的效果
使用 M143 刪除基本旋轉	M143 刪除預設表內的 SPA 、 SPB 和 SPC 欄；重新啟動未啟動該已刪除基本旋轉的對應預設表列	M143 不刪除預設表中 ROT 欄內的項目；重新啟動對應預設表列時並不會啟動該已刪除的基本旋轉
比例縮放接近/離開動作(APPR/DEP/RND)	允許軸特定比例縮放係數，但是半徑不進行比例縮放	錯誤訊息
使用 APPR/DEP 接近/離開	若 R0 已程式編輯用於 APPR/DEP LN 或 APPR/DEP CT ，則產生錯誤訊息	刀具半徑0並且已假設補償方向 RR
若已定義具有長度0的輪廓元件，則使用 APPR/DEP 接近/離開	已忽略具有長度0的輪廓元件，已計算接近/離開動作用於第一和最後有效輪廓元件	若在 APPR 單節之後程式編輯具有長度0的輪廓元件(相對於在 APPR 單節內程式編輯的第一輪廓點)，則發出錯誤訊息 針對在 DEP 單節之前具有長度0的輪廓元件，iTNC 530不會發出錯誤訊息，但是使用最後一個有效的輪廓元件計算離開動作

功能	TNC 620	iTNC 530
Q參數的效果	Q60至Q99 (QS60至QS99)總是在本機上	Q60至Q99 (QS60至QS99)為局部或共通，這取決於轉換的循環程式(.cyc)內之MP7251，巢狀呼叫會導致問題
刀徑補償自動取消	■ 具有R0的單節 ■ DEP單節 ■ 程式選擇 ■ END PGM	■ 具有R0的單節 ■ DEP單節 ■ 程式選擇 ■ 程式編輯循環程式10 旋轉 ■ PGM 呼叫
具有M91的NC單節	不考慮刀徑補償	考慮刀徑補償
M120 LA1的行為	對於處理無影響，控制器將輸入內部解釋為LA0	處理上可能的非所要效果，控制器將輸入內部解釋為LA2
加工點表格中的單節掃描	刀具位於下一個要加工的位置上	刀具位於已經完成加工的最後位置上
NC程式內的空CC單節(來自最後刀具位置之極點)	工作平面內的最後定位單節必須包含工作平面的座標	工作平面內的最後定位單節並不需要包含工作平面的座標，使用RND或CHF單節可導致問題
RND單節的軸特定比例縮放	RND單節已經過比例縮放，結果為橢圓	發出錯誤訊息
若在RND或CHF單節之前或之後已定義具有長度0的輪廓元件，則產生反應	發出錯誤訊息	若在RND或CHF單節之前已定位具有長度0的輪廓元件，則發出錯誤訊息 若具有長度0的輪廓元件定位在RND或CHF單節之後，則忽略具有長度0的輪廓元件

功能	TNC 620	iTNC 530
圓使用極座標程式編輯	增量旋轉角度 IPA 和旋轉方向 DR 必須具有相同正負符號，否則將會發出錯誤訊息	若定義給 DR 的正負符號與定義給 IPA 的不同，則使用旋轉方向的代數符號
圓弧或螺旋上使用角度長度 = 0的刀徑補償	產生相鄰圓弧/螺旋元件之間的轉換。另外，就在此轉換之前執行刀具軸動作。若元件為第一或最後要修正的元件，則用與要修正的第一或最後元件相同的方式來處置下一個或之前的元件	使用產生刀具路徑的圓弧/螺旋之等距直線
位置顯示內刀長的補償	位置顯示內將來自刀具表中 L 和 DL 之值以及來自 TOOL CALL 中 DL 之值都列入考量	位置顯示內將來自刀具表中 L 和 DL 之值都列入考量
SLII循環程式20到24：		
■ 可定義的輪廓元件數	■ 至多12個子輪廓內最多16384個單節	■ 最多12個子輪廓內最多8192個輪廓元件，每一子輪廓內並無限制
■ 定義工作平面	■ TOOL CALL 單節內的刀具軸定義工作平面	■ 第一子輪廓內第一定位單節的軸定義工作平面
■ SL循環程式末端上的位置	■ 您可使用 posAfterContPocket (編號201007)參數，定義末端位置是否在最後程式編輯的位置上，或刀具是否移動至刀具軸內的淨空高度 ■ 如果刀具移動至刀具軸內的淨空高度，則必須用第一移動動作程式編輯座標	■ 您可使用MP7420定義末端位置是否在最後程式編輯的位置上，或刀具是否只移動至刀具軸內的淨空高度 ■ 如果刀具移動至刀具軸內的淨空高度，則必須用第一移動動作程式編輯一個座標

功能	TNC 620	iTNC 530
SLII循環程式20到24：		
■ 不包含在口袋內的島嶼之行為	■ 無法使用複雜輪廓公式來定義	■ 可在複雜輪廓公式內進行有限制的定義
■ 使用複雜輪廓公式設定用於SL循環程式的操作	■ 可真實設定操作	■ 只可進行真實設定操作的有限制效能
■ 在CYCL CALL期間啟動半徑補償	■ 發出錯誤訊息	■ 取消刀徑補正，程式執行中
■ 輪廓子程式內的近軸定位單節	■ 發出錯誤訊息	■ 程式執行中
■ 輪廓子程式內的雜項功能M	■ 發出錯誤訊息	■ 忽略M功能
一般圓筒表面加工：		
■ 輪廓定義	■ 運用與工具機類型無關的X/Y座標	■ 工具機專屬具有現有旋轉軸
■ 圓筒表面上的偏移定義	■ 運用與工具機類型無關的X/Y內之工件原點位移	■ 旋轉軸內的工具機專屬工件原點位移
■ 基本旋轉的偏移定義	■ 可用的功能	■ 功能無法使用
■ 使用C/CC程式編輯圓形	■ 可用的功能	■ 功能無法使用
■ 輪廓定義內的APPR/DEP單節	■ 功能無法使用	■ 可用的功能
圓筒表面加工，使用循環程式28：		
■ 溝槽的完全粗銑	■ 可用的功能	■ 功能無法使用
■ 可定義的公差	■ 可用的功能	■ 可用的功能
圓筒表面加工，使用循環程式29		
	直接進刀至脊背輪廓	接近脊背輪廓的圓形
用於口袋、立柱和溝槽的循環程式25x：		
■ 進刀移動	在限制範圍內(刀具/輪廓的幾何情況)，進刀動作導致不合理/關鍵行為，則發出錯誤訊息	在限制範圍內(刀具/輪廓的幾何結構情況)，若有需要則使用垂直進刀

功能	TNC 620	iTNC 530
平面功能：		
■ TABLE ROT/COORD ROT	作用： ■ 轉換類型在所有自由旋轉軸上都有效 ■ 控制器不總是使用TABLE ROT定位自由旋轉軸，而是取決於目前位置、程式編輯的空間角度以及工具機座標結構配置 預設使用遺失的選擇： ■ 已使用COORD ROT	作用 ■ 轉換類型只在C旋轉軸上有效 ■ 控制器使用TABLE ROT來定位旋轉軸 預設使用遺失的選擇： ■ 已使用COORD ROT
■ 設置工具機用於傾斜軸 ■ 根據PLANE AXIAL程式編輯增量空間角度 ■ 若設置工具機用於空間角度，則根據PLANE SPATIAL程式編輯增量軸角度 ■ 使用啟動循環程式8 MIRROR IMAGE的平面功能程式編輯 ■ 軸定位在具有兩旋轉軸的工具機上， 例如 L A+0 B+0 C+0 或 L A+Q120 B+Q121 C+Q122	■ 可使用所有PLANE功能 ■ 發出錯誤訊息 ■ 發出錯誤訊息 ■ 使用軸平面和循環程式19的鏡射並不受傾斜影響 ■ 只可在傾斜功能之後(若無傾斜功能則顯示錯誤訊息) ■ 尚未定義的參數會給予UNDEFINED的狀態；而不是給予值 0	■ 只有執行PLANE AXIAL ■ 增量空間角度解析為絕對值 ■ 增量軸角度解析為絕對值 ■ 利用所有平面功能就作用 ■ 若使用空間角度，則任何時間都可(工具機參數設定) ■ 控制器指派值 給尚未定義的參數
循環程式編輯的特殊功能：		
■ FN 17 ■ FN 18	■ 可用的功能 ■ 值總是以公制單位輸出 ■ 功能細節不同 ■ 可用的功能 ■ 值總是以公制單位輸出 ■ 功能細節不同	■ 可用的功能 ■ 值用啟動的NC程式之單位輸出 ■ 細節不同 ■ 可用的功能 ■ 值用啟動的NC程式之單位輸出 ■ 細節不同
位置顯示內刀長的補償	位置顯示內將來自刀具表中 L 和 DL 之刀長輸入都列入考量，來自 TOOL CALL 取決於機器參數progToolCallDL(編號124501)	位置顯示內將來自刀具表中 L 和 DL 之刀長輸入都列入考量

比較：MDI操作的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
已連接順序的執行	可用的功能	可用的功能
儲存模式有效功能	可用的功能	可用的功能
雜項功能	■ 全體程式設定 ■ Q參數的狀態顯示 ■ 單節功能，例如複製 單節 ■ ACC設定 ■ 雜項程式功能，例如功能停留	■ 全體程式設定

比較：程式編輯工作站的差異

功能	TNC 620	iTNC 530
展示版本	無法選擇超過100個NC單節的程式，會產生錯誤訊息	可選擇程式，最多顯示100個NC單節，顯示的其他單節則切除
展示版本	若使用PGM CALL巢狀呼叫導致超過100個NC單節，則不會顯示測試圖形；所以不會發出錯誤訊息	可模擬巢狀程式
複製NC程式	可使用Windows Explorer複製到目錄TNC:\或從此複製出來	複製時必須使用程式編輯工作站的TNCremo或檔案管理員
切換水平軟鍵列	按一下軟鍵列將軟鍵列位移一列到右邊或左邊	按一下任何軟鍵列啟動個別軟鍵列

索引

3

3-D基本旋轉.....	641
3-D接觸式探針：使用.....	624
3-D接觸式探針：校準.....	632
3D補償.....	554
3D補償：刀具方位.....	558
3-D補償：刀具形狀.....	557
3D補償：周邊銑削.....	561
3-D補償：法線向量.....	556
3D補償：面銑.....	559
3D補償：誤差值.....	557

A

ACC.....	479
ADP.....	570
ASCII檔.....	494

C

CAD匯入(選項42).....	317
CAD檢視器：定義平面.....	324
CAD檢視器的畫面配置.....	316
CAM程式編輯.....	554, 564

D

DNC.....	726
DNC：來自NC程式的資訊.....	406
DXF轉換器：設定預設.....	322
DXF轉換器：選擇鑽孔位置：滑鼠區域.....	331
DXF轉換器：選擇鑽孔位置：圖像.....	332

E

EnDat編碼器.....	595

F

FCL.....	712
FCL功能.....	12
FK程式編輯.....	299
FK程式編輯：直線.....	302
FK程式編輯：起始對話.....	301
FK程式編輯：基本原則.....	299
FK程式編輯：終點.....	304
FK程式編輯：圓形路徑.....	303
FK-程式編輯：圖形.....	300
FK程式編輯：輸入選項：封閉式輪廓.....	306
FK程式編輯：輸入選項：相對資料..	308
FK程式編輯：輸入選項：圓形資料..	305
FK程式編輯：輸入選項：輔助點.....	307
FK程式編輯：輸入選項：輪廓元件的方向與長度.....	304
FN14: ERROR: 顯示錯誤訊	

息.....	367, 367
FN16: F-PRINT: 文字的格式化輸出.....	371
FN 18: SYSREAD: 讀取系統資料.....	377
FN19: PLC: 傳送值至 PLC.....	403
FN20: WAIT FOR: NC與PLC同步.....	404
FN23: CIRCLE DATA: 由3點計算一圓形.....	361
FN24: CIRCLE DATA: 由4點計算一圓形.....	361
FN26: TABOPEN: 開啟可自由定義的表格.....	501
FN27: TABWRITE: 寫入至可自由定義的表格.....	502
FN28: TABREAD: 從可自由定義的表格讀取.....	503, 503
FN29: PLC: 傳送值至 PLC.....	405
FN37: EXPORT.....	406
FN38: SEND: 傳送資訊.....	406
FS：功能安全性.....	610
FUNCTION COUNT.....	492

I

iTNC 530.....	84

K

Klartext.....	154

M

M91、M92.....	453
MDI.....	660
MOD功能.....	700
MOD功能：概述.....	701
MOD功能：選擇.....	700
MOD功能：離開.....	700

N

NC程式：編輯.....	157
NC程式的畫面.....	198
NC與PLC同步.....	404
NC錯誤訊息.....	210

P

Paraxcomp.....	481
Paraxmode.....	481
PDF檢視器.....	180
PLC與NC同步.....	404

Q

Q參數.....	352
Q參數	
傳送值至 PLC.....	405
匯出.....	406
Q參數：.....	371
Q參數：本機參數QL.....	352
Q參數：字串參數QS.....	425
Q參數：殘餘參數QR.....	352

Q參數：傳送值至 PLC.....	403
Q參數：預先指定.....	438
Q參數：編寫.....	425
Q參數：檢查.....	364
Q參數程式編輯.....	352
Q參數程式編輯：If-Then 決策.....	362
Q參數程式編輯：角度函數.....	360
Q參數程式編輯：附加功能.....	366
Q參數程式編輯：程式編輯註記.....	354
Q參數程式編輯：圓的計算.....	361
Q參數程式編輯：算術函數.....	357

R

RTS行的情況.....	715

S

SPEC FCT.....	472
SQL指令.....	407

T

Taskbar.....	97, 131
TCPM.....	548
TCPM：重設.....	553
TNCguide.....	215
TNCremo.....	717
TOOL CALL.....	241
TRANS DATUM.....	489
T向量.....	556

U

USB裝置：移除.....	192
USB裝置：連接.....	192

Z

ZIP壓縮檔.....	184

乙

乙太網路介面：組態.....	719
乙太網路介面：連接與中斷連接網路磁碟機.....	191
乙太網路介面：連線可能性.....	719
乙太網路介面：簡介.....	719
乙太網路界面.....	719

刀

刀名.....	226
刀具台車管理.....	475
刀具自動量測.....	232
刀具使用測試.....	246, 246
刀具使用壽命檔案.....	707
刀具表.....	228
刀具表：過濾器功能.....	234
刀具表：編輯、離開.....	233
刀具表：編輯功能.....	233
刀具表：輸入選項.....	228
刀具量測.....	232
刀具補償.....	249
刀具補償：刀長.....	249

刀具補償：三維.....	554
刀具補償：半徑.....	250
刀具資料.....	226
刀具資料：呼叫.....	241
刀具資料：索引.....	234
刀具資料：匯入.....	260
刀具資料：匯出.....	260
刀具資料：誤差值.....	227
刀具資料：輸入表格.....	228
刀具資料：輸入程式內.....	227
刀具過大：隱藏錯誤訊息: M107.....	555
刀具管理.....	253
刀具管理：刀具類型.....	258
刀具管理：編輯.....	255
刀具導向加工.....	580
刀長.....	226
刀套表.....	238
刀徑.....	226
刀徑補償：外轉角·內轉角.....	252
刀徑補償：輸入.....	251
刀號.....	226

三

三角函數.....	360
三面投射.....	672

下

下載說明檔.....	220

子

子程式.....	337
子程式：任何要的NC程式.....	339

工

工件位置.....	147
工件原點位移：重設.....	491
工件原點位移：座標輸入.....	489
工件原點位移：透過工件原點表.....	490
工件原點表：轉移探測值.....	630
工作台管理表.....	572
工作台管理表：刀具導向.....	580
工作台管理表：處理.....	577
工作台管理表：插入欄.....	576
工作台管理表：編輯.....	574
工作台管理表：選擇並離開.....	576
工作台管理表：應用.....	572
工作台管理表：欄.....	573
工具機設定.....	704

中

中斷加工.....	682

手

手動工件原點設定.....	643
手動工件原點設定：不使用3-D接	
觸式探針.....	622
手動預設：在任何軸上.....	643

手動預設：將中心線設定為預設.....	649
手動預設：圓心當成預設.....	646
手動預設：轉角當成工件原點.....	644
手勢.....	122
手輪.....	600

文

文字啟動輔助說明.....	215
文字編輯器.....	197
文字檔.....	494
文字檔：刪除功能.....	495
文字檔：尋找文字段落.....	496
文字檔：開啟與結束.....	494
文字檔案：格式化輸出.....	371
文字變數.....	425

比

比較.....	767

主

主要軸.....	146
主軸每一轉的進給速率，單位公釐，M136.....	459
主軸轉速：輸入.....	241
主軸轉速變動.....	504

加

加工系列.....	356
加工空間監控.....	675, 678
加工時間的量測.....	674

功

功能安全性FS.....	610

半

半徑補償.....	250

可

可自由定義的表格：開啟.....	501
可自由定義的表格：寫入.....	502

外

外部存取.....	704
外部資料傳輸.....	189

平

平行軸.....	481
平面功能.....	513, 514
平面功能：可能方案的選擇.....	533
平面功能：向量定義.....	523
平面功能：自動定位.....	530
平面功能：投影角度定義.....	519
平面功能：定位行為.....	530
平面功能：空間角度定義.....	517
平面功能：重設.....	516
平面功能：軸角度定義.....	528
平面功能：傾斜刀具加工.....	538
平面功能：概述.....	514

平面功能：增量定義.....	527
平面功能：歐拉角度定義.....	521
平面功能：點定義.....	525
平面圖.....	672

用

用於座標輸入的雜項功能.....	453

目

目錄.....	166, 171
目錄：刪除.....	175
目錄：建立.....	171
目錄：複製.....	174

立

立體圖.....	668

共

共振震動.....	504

列

列印訊息.....	376

向

向量.....	523

在

在螢幕上輸出資料.....	375

多

多軸加工.....	512, 548

字

字串參數.....	425
字串參數：指派.....	426
字串參數：尋找長度.....	433
字串參數：測試.....	432
字串參數：複製一子字串.....	429
字串參數：鍊連結.....	427
字串參數：轉換.....	431
字串參數：讀取系統資料.....	430

存

存取表格.....	407

有

有關本手冊.....	6

自

自動開始程式.....	696

含

含DXF資料更新的鑽孔位置篩選器.....	333

快

快速移動.....	224

批

批次處理管理員.....	586

批次處理管理員：工作清單.....	587
批次處理管理員：建立工作清單.....	590
批次處理管理員：基本原則.....	586
批次處理管理員：執行工作清單.....	592
批次處理管理員：開啟.....	589
批次處理管理員：編輯工作清單.....	591
批次處理管理員：應用.....	586

求

求助於錯誤訊息.....	210

角

角度函數.....	360

防

防火牆.....	725

使

使用3-D接觸式探針探測.....	624
使用具有機械探針或量表之接觸式探針功能.....	623
使用者參數.....	738

具

具有圓括號的計算.....	421
具備無線傳輸的接觸式探針：組態... 730	

取

取代文字.....	162

呼

呼叫刀具管理.....	254

定

定位.....	660
定位：使用手動資料輸入.....	660
定位：使用傾斜的工作平面.....	455, 547
定義工件外型.....	153
定義本機Q參數.....	355
定義非揮發性Q參數.....	355

版

版本號碼.....	736
版本編號.....	712

狀

狀態顯示.....	90
狀態顯示：一般.....	90
狀態顯示：額外.....	92

的

的速度：設定速度.....	667

直

直線.....	281, 293

表

表面法線向量....	523, 539, 554, 556
表格存取.....	502
表單檢視.....	500

返

返回輪廓.....	695

保

保護區.....	706

後

後置處理器.....	565

計

計算機.....	201
計數器.....	492
計數器設定.....	703

原點位移.....	489

座

座標轉換.....	489

特

特性內容等級.....	12
特殊功能.....	472

索

索引的刀具.....	229

脈

脈衝主軸轉速.....	504

退

退刀.....	687
退刀：電力中斷之後.....	687

配

配件.....	117

停

停止在.....	679
停留時間.....	506, 507, 508

動

動作控制.....	570

區

區塊字元檢查.....	715

參

參考系統.....	137, 146
參考系統：刀具.....	144
參考系統：工件.....	141
參考系統：工作平面.....	142
參考系統：工具機.....	138

參考系統：基本.....	140
參考系統：輸入.....	143

基

基本原則.....	136
基本旋轉<\$nopage>.....	638
基本旋轉：在手動操作模式內量測... 638	

密

密碼.....	712

巢

巢狀架構.....	343

從

從DXF當中選擇位置.....	329
從DXF當中選擇輪廓.....	326
從輪廓退刀.....	465

控

控制面板.....	86

探

探測：使用端銑刀.....	622
探測平面.....	641
探測值：寫入至預設資料表.....	631
探測循環程式.....	625
探測循環程式：手動操作模式.. 625	

接

接收ETX之後的行為.....	716
接觸式探針的監控.....	467
接觸式探針循環程式：手動.....	625

教

教學.....	156, 281

旋

旋轉軸.....	540
旋轉軸：降低顯示M94.....	542
旋轉軸：最短路徑移動\：M126.... 541	
旋轉軸的額外軸向.....	540

移

移動工具機軸向：快速定位.....	599
移動工具機軸向：使用手輪.....	600
移動參考記號.....	594
移動極限.....	706
移動機械軸.....	598
移動機械軸：使用軸方向鍵.....	598

笛

笛卡兒座標：直線.....	281
笛卡兒座標：圍繞圓心CC的圓形路徑.....	285

組	
組態資料.....	738

處	
處理DXF資料：基本設定.....	319
處理DXF資料：設定圖層.....	321
處理DXF資料：選擇加工位置....	329
處理DXF資料：選擇輪廓.....	326
處理DXF資料：選擇鑽孔位置：單一選擇.....	330
處理DXF資料：鑽孔位置篩選器.....	333
處理鍊.....	564

設	
設定資料傳輸速率.....	713
設定速率.....	713

軟	
軟體編號.....	712

備	
備份.....	108

單	
單節.....	158
單節：刪除.....	158
單節掃描：刀具導向.....	583
單節掃描：在加工台管理表中...	694
單節掃描：在加工點表格中.....	693

復	
復原.....	108

插	
插入並修改單節.....	158

提	
提高.....	509

換	
換刀.....	243

無	
無線手輪.....	603
無線手輪：指派手輪架.....	732
無線手輪：統計資料.....	735
無線手輪：設定通道.....	733
無線手輪：設置.....	732
無線手輪：選擇發射器功率.....	734
無線接觸式探針：設定.....	728

畫	
畫面配置.....	86

硬	
硬碟.....	163

程	
程式.....	149
程式：結構.....	149
程式：結構化.....	199
程式：開啟新程式.....	153
程式呼叫：將任何要的NC程式當成子程式.....	339
程式段落重複.....	338
程式執行.....	680
程式執行：中斷.....	682
程式執行：中斷之後恢復.....	686
程式執行：退刀.....	687
程式執行：執行.....	681
程式執行：程式執行當中啟動...	689
程式執行：概述.....	680
程式執行：選擇性跳過單節.....	697
程式執行當中啟動.....	689
程式執行當中啟動：電源故障之後...	689
程式測試：概述.....	677
程式預設.....	473
程式模擬.....	676
程式模擬：執行.....	678
程式模擬：執行至某個單節為止.....	679
程式編輯刀具移動.....	154
程式編輯圖形.....	300

結	
結構化程式.....	199

虛	
虛擬刀具軸向.....	464

視	
視窗管理員.....	96

軸	
軸位置，檢查.....	595

進	
進刀移動的進給速率係數M103	458
進給速率.....	608
進給速率：在旋轉軸上，M116	540
進給速率：調整.....	609
進給速率：輸入選項.....	155

量	
量測工件.....	650

開	
開放式輪廓彎角M98.....	457
開啟BMP檔.....	186
開啟Excel檔.....	181
開啟GIF檔.....	186
開啟INI檔.....	185
開啟JPG檔.....	186
開啟PNG檔.....	186

開啟TXT檔.....	185, 185
開啟視訊檔.....	186
開啟圖形檔.....	186
開機.....	594

傾	
傾斜：工作平面.....	513
傾斜：加工平面.....	514
傾斜：重設.....	516
傾斜工作平面.....	653
傾斜工作平面：手動.....	653
傾斜工作平面：程式編輯.....	513
傾斜不含旋轉軸.....	537
傾斜平面內的傾斜刀具加工.....	538
傾斜軸.....	543

圓	
圓.....	286, 288, 294
圓心.....	284
圓形路徑.....	294
圍繞圓心CC.....	285
圓弧導角M197.....	470
圓弧彎角.....	283
圓的計算.....	361

搜	
搜尋功能.....	161

極	
極座標.....	146
極座標：基本原理.....	146
極座標：程式編輯.....	292

補	
補償工件失準：利用量測平坦表面上兩點.....	637

資	
資料介面：連接器接腳配置.....	751
資料介面的連接器接腳配置.....	751
資料介面.....	713
資料界面：設定.....	713
資料備份.....	108, 165
資料傳輸：RTS行的情況.....	715
資料傳輸：交握.....	715
資料傳輸：同位元.....	714
資料傳輸：停止位元.....	714
資料傳輸：區塊字元檢查.....	715
資料傳輸：接收ETX之後的行為.....	716
資料傳輸：軟體.....	717
資料傳輸：軟體TNC伺服器.....	716
資料傳輸：通訊協定.....	714
資料傳輸：資料位元.....	714
資料傳輸：檔案系統.....	715

路	
路徑.....	166
路徑功能：基本原則.....	264

路徑功能：基本原則：圓與圓弧.....	267
路徑功能：基本原則：預定位...	268
路徑輪廓.....	280
路徑輪廓：笛卡兒座標.....	280
路徑輪廓：笛卡兒座標：具備切線連結的圓.....	288
路徑輪廓：笛卡兒座標：具備定義半徑的圓形路徑.....	286
路徑輪廓：笛卡兒座標：概述...	280
路徑輪廓：極座標.....	292
路徑輪廓：極座標：具備切線連結的圓形路徑.....	294
路徑輪廓：極座標：直線.....	293
路徑輪廓：極座標：圍繞極座標原點CC的圓形路徑.....	294
路徑輪廓：極座標：概述.....	292
載	
載入工具機組態.....	736
預	
預先.....	461
預設；管理.....	614
預設資料表：傳輸探測值.....	631
預設管理表.....	614, 614
圖	
圖形.....	666
圖形：使用程式編輯.....	206
圖形：使用程式編輯：局部放大.....	209
圖形：顯示模式.....	668
圖形設定.....	702
圖形模擬.....	674
圖形模擬：刀具顯示.....	674
實	
實際位置捕捉.....	156
對	
對話.....	154
對齊刀具軸.....	537
網	
網路設定.....	719
網路連線.....	191
說	
說明系統.....	215
增	
增加註解.....	195, 198
寫	
寫入至日誌.....	406
寫入探測值：至工件原點表.....	630
寫入探測值：記錄.....	630

複	
複製程式區段.....	160, 160
調	
調整主軸轉速.....	609
靠	
靠近輪廓.....	270
導	
導角.....	282
操	
操作時間.....	711
操作模式.....	87
整	
整圓.....	285
機	
機械參數.....	738
機器參數：變更.....	738
機器參數：變更顯示器.....	738
螢	
螢幕：清潔.....	133
螢幕鍵盤.....	194
選	
選擇座標結構配置.....	707
選擇量測單位.....	153
選擇預設.....	148
錯	
錯誤訊息.....	210
錯誤訊息：求助於.....	210
儲	
儲存維修檔案.....	214
檔	
檔案：建立.....	171
檔案：排序.....	177
檔案：標記.....	176
檔案功能.....	488
檔案狀態.....	168
檔案管理.....	163
檔案管理：外部資料傳輸.....	189
檔案管理：外部檔案類型.....	165
檔案管理員.....	166
檔案管理員：功能概述.....	167
檔案管理員：目錄.....	166
檔案管理員：目錄：建立.....	171
檔案管理員：目錄：複製.....	174
檔案管理員：刪除檔案.....	174
檔案管理員：呼叫.....	168
檔案管理員：保護檔案.....	178
檔案管理員：重新命名檔案.....	177
檔案管理員：複製表格.....	173

檔案管理員：複製檔案.....	171
檔案管理員：選擇檔案.....	169
檔案管理員：檔案類型.....	163
檔案管理員：覆寫檔案.....	172
檢	
檢查軸位置.....	613
螺	
螺旋.....	295
螺旋補間.....	295
避	
避震控制.....	479
離	
離開輪廓.....	270
雜	
雜項功能.....	450
雜項功能：用於程式執行檢視..	452
雜項功能：用於路徑行為.....	456
雜項功能：對於主軸及冷卻液..	452
雜項功能：輸入.....	450
額外軸.....	146
關	
關機.....	597
觸	
觸控手勢.....	122
觸控螢幕.....	120
觸控螢幕：校正.....	132, 132
觸控螢幕：清潔.....	133
觸控螢幕：設置.....	132
觸碰操作面板.....	121
疊	
疊加手輪定位M118.....	463
讀	
讀取工具機參數.....	435
讀取系統資料.....	377, 430
顯	
顯示HTML檔.....	182
顯示畫面.....	85
顯示網際網路檔案.....	182

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

海德漢接觸式探針

幫助縮短無生產力時間，並改善已精銑工件的尺寸精準度。


工件接觸式探針

TS 220 通過纜線傳遞信號

TS 440, TS 444 紅外線傳輸

TS 640, TS 740 紅外線傳輸

- 工件校準
- 設定預設
- 工件量測

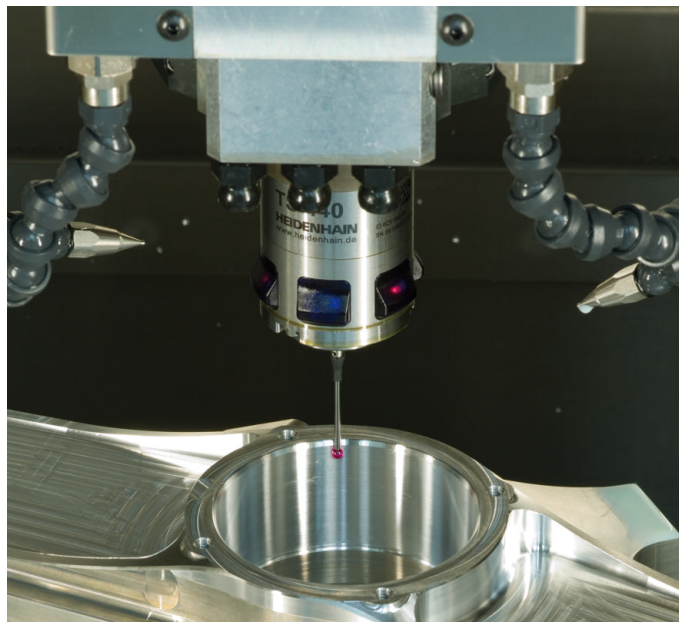

刀具接觸式探針

TT 140 通過纜線傳遞信號

TT 449 紅外線傳輸

TL 無接觸式雷射系統

- 刀具量測
- 磨耗監控
- 刀具斷損偵測

