



HEIDENHAIN



TNC 620

设置、测试和运行
NC程序用户手册

NC软件版本号

817600-08

817601-08

817605-08

中文 (zh-CN)
01/2021

控制和显示

键

如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按键操作。

更多信息: "使用触控屏", 413 页

显示器上的按键

按键	功能
	选择屏幕布局
	切换机床操作模式、编程操作模式和第三方桌面的显示
	显示屏上选择功能的软键
	切换软键行

机床操作模式

按键	功能
	手动操作
	电子手轮
	MDI模式定位
	程序运行 - 单段方式
	程序运行 - 全自动方式

编程模式

按键	功能
	编程
	测试运行

输入和编辑坐标轴和数字

键	功能
 ... 	选择坐标轴或将其输入到NC程序中
 ... 	数字
 	小数点 / 正负号
 	极坐标输入 / 增量值
	Q参数编程 / Q参数状态
	获取实际位置
	忽略对话提问、删除字
	确认输入信息并继续对话
	结束NC程序段，结束输入
	清除输入或出错信息
	中断对话，删除程序块

刀具功能

按键	功能
	定义NC程序中的刀具数据
	调用刀具数据

管理NC程序和文件， 控制功能

键	功能
	选择或删除NC程序或文件，外部数据传输
	定义程序调用，选择原点和点位表
	选择MOD功能
	显示NC出错信息的帮助信息，调用TNCguide
	显示当前全部出错信息
	显示计算器
	显示特殊功能
	尚未定义

导航键

按键	功能
 	定位光标
	直接跳转到NC程序段、循环和参数功能
	浏览到程序或表的起点位置
	浏览到程序或表的终点位置
	浏览上一页
	浏览下一页
	选择窗体中的下个选项卡
 	向上/向下移动一个对话框或按钮

循环、子程序和 程序块重复

按键	功能
	定义测头探测循环
 	定义和调用循环
 	输入和调用子程序和程序块重复
	在NC程序中输入程序停止

编程路径轮廓

按键	功能
	轮廓接近和离开
	FK自由轮廓编程
	直线
	圆心/极坐标极点
	已知圆心的圆弧
	已知半径的圆弧
	相切过渡的圆弧
 	倒角/倒圆圆弧

进给速率和主轴转速的 倍率调节电位器

进给速率	主轴转速
	

目录

1 基础知识.....25

2 第一步..... 43

3 基础知识.....55

4 刀具.....119

5 设置.....151

6 测试和运行..... 219

7 特殊功能..... 277

8 托盘.....281

9 MOD功能..... 303

10 HEROS功能..... 331

11 使用触控屏.....413

12 表和系统概要..... 427

1	基础知识.....	25
1.1	关于本手册.....	26
1.2	数控系统型号、软件和功能.....	28
	软件选装项.....	29
	新功能81760x-08.....	33

2	第一步.....	43
2.1	概要.....	44
2.2	开机启动机床.....	45
	确认掉电信息和移到参考点.....	45
2.3	图形化地测试工件（选装项20）.....	46
	选择测试运行操作模式.....	46
	选择刀具表.....	46
	选择NC程序.....	47
	选择屏幕布局和视图.....	47
	启动测试运行.....	48
2.4	设置刀具.....	49
	选择手动操作模式.....	49
	准备和测量刀具.....	49
	编辑TOOL.T刀具表.....	50
	编辑TOOL_P.TCH刀位表.....	51
2.5	工件设置.....	52
	选择正确的操作模式.....	52
	装卡工件.....	52
	用3-D测头预设置（选装项编号17）.....	52
2.6	加工工件.....	54
	选择运行程序, 单段方式或运行程序, 自动方式操作模式.....	54
	选择NC程序.....	54
	启动NC程序.....	54

3 基础知识.....	55
3.1 TNC 620.....	56
海德汉Klartext对话格式和DIN/ISO.....	56
兼容性.....	56
数据安全性和数据保护.....	57
3.2 显示单元和操作面板.....	59
显示器.....	59
设置屏幕布局.....	60
控制面板.....	60
软键盘.....	61
3.3 操作模式.....	62
手动操作和电子手轮操作.....	62
MDI模式.....	62
编程.....	63
试运行.....	63
程序运行 - 全自动方式和程序运行 - 单段方式.....	64
3.4 状态显示.....	65
常规状态显示.....	65
附加状态栏.....	68
3.5 文件管理.....	75
文件.....	75
显示数控系统在外部分生成的文件.....	77
目录.....	77
路径.....	77
调用文件管理器.....	78
附加功能.....	78
选择驱动器，目录和文件.....	80
选择最后所选文件中的一个文件.....	82
数控系统的USB设备.....	83
与外部数据设备间的数据传输.....	84
数控系统在网络中.....	85
数据备份.....	85
导入iTNC 530的文件.....	85
管理外部文件类型的附加工具.....	86
3.6 出错信息和帮助系统.....	95
出错信息.....	95
TNCguide上下文相关帮助系统.....	101
3.7 NC基础知识.....	106
位置编码器和参考点.....	106

可编程轴..... 106

参考坐标系..... 107

3.8 附件：海德汉3-D测头和电子手轮..... 116

用3-D测头（选装项17）..... 116

HR电子手轮..... 117

4 刀具	119
4.1 刀具数据	120
刀具号, 刀具名	120
刀具长度L	120
刀具半径R	121
刀具表基础知识	122
创建并激活英制 (INCH) 刀具表	125
将刀具数据输入到表中	125
导入刀具表	129
从外部计算机改写刀具数据	131
换刀装置的刀位表	132
换刀	135
刀具使用时间测试	136
4.2 刀具管理	138
基本信息	138
调用刀具管理	139
编辑刀具管理	140
可用的刀具类型	143
导入和导出刀具数据	144
4.3 刀柄管理	147
基础知识	147
保存刀柄模板	147
参数化刀座	148
分配刀座	150

5 设置	151
5.1 开启/关闭	152
开机	152
参考点回零	154
关机	155
5.2 移动机床轴	156
注意	156
用轴向键运动轴	156
增量式点动定位	157
用电子手轮运动	158
5.3 主轴转速S，进给速率F和辅助功能M	167
应用	167
输入数值	167
改变主轴转速和进给速率	168
进给速率限制F MAX	168
5.4 带功能安全特性 (FS)	169
其它	169
安全功能	169
功能安全特性 (FS) 状态显示	170
检查轴位置	172
激活进给速率限值	173
5.5 预设点管理	174
注意	174
创建并激活英制 (INCH) 预设表	175
表中保存的预设点	176
保护预设点，避免被改写	180
激活预设点	182
5.6 无3-D测头设置预设点	183
注意	183
准备工作	183
用端铣刀设置预设点	183
用机械测头或百分表的探测功能	184
5.7 用3-D测头 (选装项17)	185
简要介绍	185
概要	186
抑制测头监测功能	188
探测循环功能	188
选择探测循环	190
记录探测循环的测量值	190

将探测循环的测量值写入原点表.....	191
将探测循环的测量值写入预设表.....	192
5.8 校准3-D测头 (选装项17)	193
概要.....	193
校准有效长度.....	194
校准有效半径和补偿中心不对正量.....	195
显示校准值.....	197
5.9 用3-D测头补偿工件不对正量 (选装项17)	198
简要介绍.....	198
测量基本旋转.....	199
将基本旋转保存在预设表中.....	199
通过转动工作台补偿工件不对正量.....	200
显示基本旋转和偏移.....	201
取消基本旋转和偏移.....	201
确定3-D基本旋转.....	202
比较偏移和3-D基本旋转.....	204
5.10 用3-D测头的原点设置 (选装项编号17)	205
概要.....	205
设置任意轴的预设点.....	205
角点为预设点.....	206
圆心为预设点.....	207
将中心线设置为预设点.....	210
用3-D测头测量工件.....	211
5.11 倾斜加工面 (选装项8)	213
应用, 功能.....	213
倾斜系统的位置显示.....	214
使用倾斜功能的限制.....	214
激活手动倾斜.....	215
将刀具轴方向设置为当前加工方向.....	217
设置倾斜坐标系中的预设点.....	217

6 测试和运行	219
6.1 图形（选装项20）	220
应用	220
视图选项	221
刀具	222
视图	223
旋转、缩放和移动图形	224
设置试运行操作模式的速度	225
重复图形仿真	225
平移剖面	225
6.2 碰撞监测	227
应用	227
6.3 加工时间的测量（选装项20）	228
应用	228
6.4 显示加工区中工件毛坯（选装项20）	229
应用	229
6.5 测量	230
应用	230
6.6 选择性地中断程序运行	231
应用	231
6.7 跳过NC程序段	232
测试运行和程序运行	232
手动数据输入定位	233
6.8 导出成品工件	234
应用	234
6.9 测试运行	235
应用	235
测试运行执行	237
执行试运行直到某个NC数控程序段	238
用GOTO按键	239
滚动条	239
6.10 程序运行	240
应用	240
运行NC程序	240
结构化NC程序	241
检查和修改Q参数	241
中断加工中断，停止或中止加工	242

在程序运行期间补偿.....	244
程序中运动期间移动机床轴.....	245
中断后恢复程序运行.....	246
断电后退刀.....	247
NC程序的任何进入点：程序段扫描.....	249
返回轮廓.....	254
6.11 运行CAM程序.....	256
从3-D模型到NC程序.....	256
考虑后处理器的配置要求.....	257
有关CAM编程，请注意以下几点.....	259
数控系统的用户干预方式.....	261
ADP运动控制.....	261
6.12 程序显示功能.....	262
概要.....	262
6.13 自动启动程序.....	263
应用.....	263
6.14 手动数据输入定位操作模式.....	264
用手动数据输入（MDI）定位.....	265
保存\$MDI的NC程序.....	267
6.15 输入辅助功能M和STOP.....	268
基础知识.....	268
6.16 程序运行检查、主轴和冷却液的辅助功能.....	269
概要.....	269
6.17 坐标输入辅助功能.....	270
基于机床坐标编程：M91/M92.....	270
在倾斜的加工面中移至非倾斜坐标系下的位置：M130.....	272
6.18 路径特性的辅助功能.....	273
程序运行期间手轮叠加运动：M118（选装项21）.....	273
删除基本旋转：M143.....	274
在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148.....	275

7	特殊功能.....	277
7.1	有效振颤控制ACC (选装项145)	278
	应用.....	278
	激活ACC.....	278
7.2	定义计数器计数器功能.....	279
	应用.....	279
	定义计数功能.....	280

8 托盘	281
8.1 托盘管理 (选装项编号22)	282
应用	282
选择托盘表	285
插入或删除列	285
执行托盘表	286
8.2 托盘预设点管理	288
基础知识	288
用托盘预设点	288
8.3 基于刀具加工	289
基于刀具加工基础知识	289
基于刀具的加工顺序	291
程序段扫描的程序段中启动	292
8.4 加工批次管理器 (选装项154)	293
应用	293
基础知识	293
打开加工批次管理器	297
创建任务列表	299
编辑任务列表	300

9	MOD功能.....	303
9.1	MOD功能.....	304
	选择MOD功能.....	304
	修改设置.....	304
	退出MOD功能.....	304
	MOD功能概要.....	305
9.2	显示软件号.....	306
	应用.....	306
9.3	输入密码号.....	307
	应用.....	307
	为机床制造商提供的需要输入密码号的功能.....	307
9.4	加载机床配置.....	308
	应用.....	308
9.5	选择位置显示.....	309
	应用.....	309
9.6	设置尺寸单位.....	311
	应用.....	311
9.7	图形设置.....	312
9.8	设置计数器.....	313
9.9	修改机床设置.....	314
	选择运动特性.....	314
	输入运动限位.....	315
	生成刀具使用时间文件.....	317
	允许或限制外部访问.....	317
9.10	设置测头.....	320
	简要介绍.....	320
	设置无线电传输数据的测头.....	320
	在MOD功能内设置测头.....	321
	无线电测头配置.....	322
9.11	配置HR 550FS无线电手轮.....	324
	应用.....	324
	将手轮指定给特定手轮座.....	324
	设置数据传送信道.....	325
	选择发射器功率.....	325
	统计数据.....	326

9.12	修改系统设置.....	327
	设置系统时间.....	327
9.13	诊断功能.....	328
	总线诊断.....	328
	TNCdiag.....	328
	驱动诊断.....	328
	硬件配置.....	328
	HeROS信息.....	328
9.14	显示工作时间.....	329
	应用.....	329

10 HEROS功能.....	331
10.1 远程桌面管理器（选装项133）.....	332
概要.....	332
配置连接：Windows终端服务（RemoteFX）.....	333
配置连接：VNC.....	336
关闭或重新启动外部计算机.....	337
启动和停止连接.....	338
导出和导入连接.....	339
私有连接.....	340
10.2 ITC的附加工具.....	341
10.3 窗口管理器.....	343
任务栏概要.....	343
Portscan.....	346
远程服务.....	348
打印机.....	350
状态报告接口（选装项137）.....	352
VNC.....	354
备份和还原.....	357
10.4 防火墙.....	359
应用.....	359
10.5 设置数据接口.....	362
TNC 620的串口.....	362
应用.....	362
设置RS-232接口.....	362
设置波特率（波特率编号106701）.....	362
设置协议（协议编号106702）.....	363
设置数据位（dataBits编号106703）.....	363
检查奇偶（奇偶校验编号106704）.....	363
设置停止位（stopBits编号106705）.....	363
设置握手（flowControl编号106706）.....	363
文件操作的文件系统（fileSystem 106707号）.....	364
程序段检查符（bccAvoidCtrlChar编号106708）.....	364
RTS行状态（rtsLow 106709号）.....	364
定义收到ETX后的特性（noEotAfterEtx编号106710）.....	364
用TNCserver计算机软件传输数据的设置.....	364
设置外部设备的“操作模式”（fileSystem）.....	365
数据传输软件.....	365
10.6 以太网接口.....	367
简要介绍.....	367
连接方式.....	367

常规网络设置.....	367
网络驱动盘的设置.....	372
10.7 SELinux安全软件.....	374
10.8 用户管理.....	375
概要.....	375
配置用户管理.....	376
本地LDAP数据库.....	380
远程计算机的LDAP.....	380
连接Windows域.....	381
创建其它用户.....	383
用户管理中的密码设置.....	386
访问权限.....	387
海德汉功能用户.....	389
角色的定义.....	390
权限.....	393
激活Autologin.....	394
外部应用程序的用户认证.....	395
登录用户管理.....	399
切换或退出登录用户.....	401
锁屏的屏幕保护程序.....	401
HOME目录.....	402
'公共 (public) ' 目录.....	403
当前用户.....	404
要求其它权限的对话.....	406
10.9 海德汉OPC UA NC服务 (选装项56 - 61)	407
概要.....	407
IT安全性.....	407
机床配置.....	407
设置连接.....	408
应用程序开发.....	409
访问目录.....	410
PKI Admin.....	410
10.10 修改HEROS对话语言.....	412

11 使用触控屏.....	413
11.1 显示单元和操作.....	414
触控屏.....	414
操作面板.....	415
11.2 手势手势.....	416
常用手势概要.....	416
浏览表和NC程序.....	417
使用仿真.....	418
用HEROS菜单.....	419
使用CAD阅读器.....	420
11.3 任务栏中的功能.....	425
任务栏的图标.....	425
触控屏配置.....	426
触控屏清洁.....	426

12 表和系统概要.....	427
12.1 机床特定的用户参数.....	428
应用 配置数据.....	428
用户参数列表.....	429
12.2 数据接口的针脚编号和电缆.....	443
连接海德汉设备的RS-232-C/V.24接口.....	443
非海德汉设备.....	445
以太网接口RJ45插座.....	445
12.3 技术参数.....	446
用户功能.....	449
附件.....	452
12.4 TNC 620与iTNC 530之间的不同点.....	453
比较： 技术参数.....	453
比较： 数据接口.....	453
比较： PC计算机软件.....	453
比较： 用户功能.....	453
比较： 手动操作和电子手轮操作模式下的探测循环.....	458
比较： 编程不同处.....	459
比较： “测试运行” 功能的不同处.....	461
比较： “测试运行” 操作不同处.....	462
比较： “手动操作” 模式功能不同处.....	462
比较： “手动操作” 模式操作不同处.....	463
比较： “程序运行” 操作不同处.....	463
比较： “程序运行” 操作模式下行程运动的不同处.....	464
比较： MDI操作不同处.....	468
比较： 编程站不同处.....	469

1

基础知识

1.1 关于本手册

安全注意事项

遵守本手册以及机床制造商手册中的全部安全注意事项！

注意事项是对操作本软件和设备危险情况的警告并提供避免危险的方法。根据危险的严重程度分为几类，其类型有：

危险

危险表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险将**导致人员死亡或严重伤害**。

警告

警告表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员死亡或严重伤害**。

小心

小心表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员轻微或一定伤害**。

注意

注意表示物体或数据危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人伤害之外的其它伤害，例如财产损失**。

注意事项内容的顺序

所有注意事项由以下四部分组成：

- 代表危险严重程度的表示词
- 危险类别和危险源
- 忽略危险的顺序，例如：“继续操作机床时存在碰撞危险”
- 躲避 – 预防危险的措施

提示信息

遵守这些说明中的提示信息，确保可靠和高效地使用本软件。
在这些说明中，提供以下提示信息：



信息符表示**提示信息**。
提示信息提供重要的补充或辅助信息。



该标志提示您需要遵守机床制造商的安全注意事项。该标志也表示特定机床功能。机床手册提供有关危及操作人员和机床安全的可能危险。



书籍符代表**交叉引用**，引用外部文档，例如机床制造商或其它供应商的文档。

是否发现任何错误或有任何修改建议？

我们致力于不断改进我们的文档手册。如果您有建议，请将您的建议发至以下电子邮箱：

tnc-userdoc@heidenhain.de

1.2 数控系统型号、软件和功能

本手册介绍机床设置功能和测试及运行NC程序的功能。这些功能由以下版本号的NC软件的数控系统提供。

数控系统型号	NC软件版本号
TNC 620	817600-08
TNC 620 E	817601-08
TNC 620编程站	817605-08

后缀为“E”的版本为出口版数控系统。出口版无以下软件选装项或部分功能受限：

- 高级功能包2（选装项9）限制在四轴插补以内

机床制造商需要对相应的机床参数进行设置使数控系统的功能适用于其机床。因此，本手册中的部分功能可能未在您所用机床数控系统的功能范围内。

机床的数控系统可能无以下功能：

- TT刀具测量功能

有关你所用机床的实际功能，请联系机床制造商。

许多机床制造商和海德汉都提供针对海德汉数控系统的编程培训。我们建议您参加其中的培训，全面熟悉数控系统功能。



加工循环编程用户手册：

加工循环编程用户手册详细介绍加工循环的全部功能。如需该用户手册，请联系海德汉公司。
ID：1303427-xx



工件和刀具测量循环编程用户手册：

工件和刀具测量循环编程用户手册详细介绍探测循环的全部功能如需该用户手册，请联系海德汉公司。
ID：1303431-xx



Klartext对话式编程和ISO编程用户手册：

有关NC数控编程（不含探测循环和加工循环）的全部信息，参见**Klartext对话式编程**和**ISO编程**用户手册。如需这些用户手册，请联系海德汉公司。
Klartext对话式编程的ID：1096883-xx
ISO编程的ID：1096887-xx

软件选装项

TNC 620提供许多软件选装项，机床制造商可单独激活其中每一个选装项。相应的选装项提供以下功能：

附加轴（选装项0和选装项1）

附加轴	增加1至2个控制环
-----	-----------

高级功能包1（选装项8）

扩展功能组1	用回转工作台加工 ■ 用二维平面方式编程圆柱表面轮廓 ■ 线性进给速率，每分钟运动的距离 坐标变换： 倾斜加工面
--------	--

高级功能包2（选装项9）

扩展功能组2 需出口许可证	3-D加工： ■ 表面法向矢量3-D刀具补偿 ■ 程序运行期间，用电子手轮改变摆动铣头的角度；但不影响刀具中心点位置 (TCPM = Tool Center Point Management (刀具中心点管理)) ■ 保持刀具与轮廓垂直 ■ 刀具半径补偿方向垂直于刀具方向 ■ 沿当前刀具轴手动移动 插补： 4轴以上直线插补（需出口许可证）
------------------	---

探测功能（选装项17）

探测功能	测头探测循环： ■ 自动模式时补偿刀具不对正量 ■ 在手动操作操作模式下设置预设点 ■ 自动操作模式下的预设置 ■ 自动测量工件 ■ 自动测量刀具
------	---

海德汉DNC（选装项18）

通过COM组件与外部PC计算机软件通信

高级编程功能（选装项19）

扩展的编程功能	FK自由轮廓编程： 对不符合数控尺寸标注要求的工件图纸用海德汉对话格式在图形支持下进行编程
---------	---

高级编程功能（选装项19）**固定循环：**

- 啄钻，铰孔，镗孔，铰孔，定心钻
- 铣削内和外螺纹
- 铣削矩形和圆弧型腔和凸台
- 粗铣平面和斜面
- 铣削直槽和圆弧槽
- 圆形和直线阵列点
- 轮廓链，轮廓型腔，摆线轮廓槽
- 雕刻
- 可集成OEM循环（机床制造商开发的专用循环）

高级图形功能（选装项20）**扩展的图形功能****编程校验图形，程序运行图形**

- 俯视图
- 三视图
- 3-D视图

高级功能包3（选装项21）**扩展功能组3****刀具补偿：**

M120：提前计算半径补偿轮廓的程序段预读数量可达99个（预读）

3-D加工：

M118：程序运行中用手轮叠加定位

托盘管理（选装项22）**托盘管理**

用任意顺序加工工件

CAD导入（选装项42）**CAD导入**

- 支持DXF、STEP和IGES
- 选取轮廓和阵列点
- 简单和方便地指定预设点
- 从对话格式程序中选择轮廓部分的图形元素

KinematicsOpt（选装项48）**优化机床运动特性**

- 备份/恢复当前运动特性
- 测试当前运动特性
- 优化当前运动特性

OPC UA NC服务器（1至6）（选装项56至61）**标准接口**

OPC UA NC服务提供标准接口（OPC UA），用于从外部访问数控系统数据和功能

这些软件选装项允许创建多达六个并行的客户端连接

扩展刀具管理（选装项93）**扩展的刀具管理**

基于Python

远程桌面管理器（选装项133）**远程操作外部计算机**

- 单独计算机中的Windows
- 内置在数控系统的用户界面内

状态报告连接 – SRI（选装项137）**HTTP访问数控系统状态**

- 读取状态变化的时间
- 读取当前NC程序

关联轴补偿—CTC（选装项编号141）**关联轴补偿**

- 确定轴加速运动导致的位置偏差
- TCP（Tool Center Point（刀具中心点））补偿

位置自适应控制—PAC（选装项142）**自适应位置控制**

- 根据进给轴在加工区内的位置调整控制参数
- 根据进给轴的速度和加速度调整控制参数

负载自适应控制—LAC（选装项143）**自适应负载控制**

- 自动确定工件重量和摩擦力
- 根据工件的当前质量调整控制参数

有效振颤控制—ACC（选装项编号145）**有效振颤控制**

加工期间全自动控制振颤的功能

机床振动控制—MVC（选装项146）**抑制机床振动**

用以下功能抑制机床振动，提高工件表面质量：

- 动态减振（AVD）
- 频率整形控制（FSC）

加工批次管理器（选装项154）**加工批次管理器**

生产任务单计划

部件监测（选装项155）**无外部传感器的部件监测**

监测配置的机床部件是否过载

精优轮廓铣削（选装项167）**精优轮廓铣削**

用摆线铣削方式加工任何型腔和凸台的循环

其它选装项

海德汉还提供更多硬件增强和软件选装项，这些增强和选装项只能由机床制造商配置和实施。例如，功能安全特性（FS）。

更多信息，请参见机床制造商手册或海德汉**选装项和附件样本**。

ID：827222-xx

特性内容等级（升级功能）

与软件选装项一起，特性内容等级（**Feature Content Level**）高级功能显著提高数控软件的管理能力。如果在数控系统中安装更新软件，将不能自动拥有FCL的功能。



收到新机床时，所有升级功能全部可用且无需支付附加费。

在本手册中，升级功能用**FCL n**表示。**n**代表开发状态的序列号。如需永久使用FCL功能，必须购买密码。更多信息，请与机床制造商或海德汉公司联系。

适用地

数控系统符合EN 55022中规定的A类设备要求，主要用于工业区域。

法律信息

在该数控系统软件中含开源软件，受特殊使用条件限制。这些特殊使用条件优先。

用以下操作可在数控系统上查看更多信息：

- ▶ 按下**MOD**按键
- ▶ 选择MOD菜单中的一般信息组
- ▶ 选择许可证信息MOD功能

此外，该数控系统软件还含Softing Industrial Automation GmbH的OPC UA软件的二进制库文件。对于这些库文件，还适用于和优先适用于海德汉与Softing Industrial Automation GmbH间达成的使用条件。

使用OPC UA NC服务器或DNC服务器时，可影响到数控系统的工作表现。因此，将这些接口用于生产性目的前，请核实数控系统仍正常工作或无性能下降情况。使用这些通信接口的软件制造商负责进行系统测试。

新功能81760x-08



软件新功能和改进功能概要

有关老版本软件的更多信息，参见**软件新增和改进功能概要**文档。如需该文档，请联系海德汉公司。

ID : 1322094-xx

更多信息：Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

- **毛坯文件**功能用于指定文件路径，用STL文件定义工件毛坯，也可以定义成品工件。用该功能后可在NC数控程序中使用许多功能，例如CAD系统的3-D模型
- **FUNCTION MODE设置**用于在NC数控程序中激活机床制造商定义的设置（例如修改行程范围）。
- **预设点选择**功能用于激活预设表中的预设点。可选保持当前变换不变，并选择该功能使用的预设点。
- **预设点复制**功能用于复制预设表中的预设点，将其复制到另一行中。可激活被复制的预设点并保持当前变换不变。
- **预设点修正**功能用于修正当前预设点。
- **打开文件**功能用于在数控系统上用适当的附加工具打开不同的文件格式）（例如PNG文件）。
- **POLARKIN**功能用于激活极坐标运动特性模型。在极坐标运动特性模型中，数控铣系统用回转轴和两个直线轴执行运动。要定义回转轴的定位特性和是否允许在回转轴的旋转中心进行加工。

- **TABDATA**功能用于在程序运行期间访问刀具表和补偿表（*.tco 和*.wco）。要访问补偿表，需要将其激活。
 - **TABDATA读取**功能用于读取表中数据并将其保存为 Q、QL、QR或QS参数。
 - **TABDATA写入**功能用于将Q、QL、QR或QS参数值写入到表中。
 - **TABDATA添加**功能用于将Q、QL或QR参数值添加到表的数据中。
- **监测**功能用于图形化地显示已定义机床部件的监测情况。
- **应用 文件名**软键已添加到**选择 文件**软键提供的选择窗口中。如果被调用的文件与其调用文件处于同一目录下，按下该软键加载文件名，无需路径。
- 在**FN 16: F-PRINT (ISO : D16)**功能的模板文件中，可定义数控系统显示未定义QS参数的毛坯边线或不显示。
- 改进了**FN 18: SYSREAD**功能（ISO : D18）功能：
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID50**：刀具表中数据
 - **NR45 : RCUTS**列中数据
 - **NR46 : LU**列中数据
 - **NR47 : RN**列中数据
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950**：当前刀具在刀具表中的数据
 - **NR45 : RCUTS**列中数据
 - **NR46 : LU**列中数据
 - **NR47 : RN**列中数据
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID1070 NR1**：用**F MAX**软键限制当前进给速率
- **SYSSTR (ID10321 NR20)**功能用于确定ISO 8601标准下的当前日历周号
- 双击**CAD-Viewer**中的图层时，数控系统标记该图层的第一个轮廓元素。
- 可从CAD导入工具的剪贴板中将数据导入到NC数控程序中和其它应用程序（例如**Leafpad**）中。
- 海德汉OPC UA NC服务（选装项56 - 61）
为在不同产品之间进行安全的数据通信，OPC UA 提供标准化的接口，与产品的制造商无关。海德汉的**海德汉OPC UA NC服务器**为数控系统提供数据通信功能。这些软件选装项用于创建多达六个并行的客户端连接。
连接辅助功能已添加到HEROS菜单中，用于设置连接。如果用户管理功能已激活，可将连接与特定用户关联。
更多信息: "海德汉OPC UA NC服务（选装项56 - 61）", 407 页
- 在**海德汉OPC UA NC服务器**（选装项56至61）中，已添加用于定义机床信息的机床参数**CfgMachineInfo**（131700号）。
更多信息: "应用 配置数据", 428 页
- 如果在**毛坯文件**中使用**目标**功能定义成品件，用**试运行**操作模式（选装项20）下的软键可以选择显示或不显示成品件。
更多信息: "视图选项", 221 页
- 在**试运行**操作模式下，可用**导出 STL**软键将运动仿真的当前状态导出为STL格式的3-D模型。
更多信息: "导出成品工件", 234 页

- 在**测试运行**操作模式下，数控系统提供增强型碰撞监测功能，检查工件与刀具或刀柄之间的碰撞。可用软键激活增强型碰撞监测功能。
更多信息: "碰撞监测", 227 页
- 用M3D和STL文件（例如CAD系统）格式的刀柄文件。
更多信息: "分配刀座", 150 页
- 数控系统支持NTFS文件系统的USB设备。
更多信息: "数控系统的USB设备", 83 页
- 数控系统提供**Parole**附加工具，用于打开视频文件。
- 如果用**F MAX**软键激活了进给速率限制，数控系统在常规状态栏中的进给速率数据后显示一个感叹号。
更多信息: "常规状态显示", 65 页
- 如果已激活**PARAXCOMP显示**功能，数控系统在常规状态栏显示相应图标。
更多信息: "常规状态显示", 65 页
- 如果已激活**PARAXCOMP运动**功能，数控系统在常规状态栏显示相应图标。
更多信息: "常规状态显示", 65 页
- **PARAXMODE**或**POLARKIN**功能已激活时，数控系统在常规状态栏显示相应图标。
更多信息: "常规状态显示", 65 页
- 在刀具表的**RCUTS**列，定义刀具前刀面宽度（例如可转位刀片）。
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 在刀具表的**LU**列定义刀具的可用长度。在循环中，可用长度限制刀具的切入深度。
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 在刀具表的**RN**列定义刀具柄半径。数控系统用该数据在仿真中正确显示刀具柄（例如三面刃铣刀）。
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 已将**防火墙设置** HEROS功能的链接添加到**外部访问** MOD功能中。
更多信息: "防火墙", 359 页
- 已将**OPC UA NC服务器 - 许可证设置** HEROS功能链接（选装项56到61）添加到**外部访问** MOD功能中。
更多信息: "海德汉OPC UA NC服务（选装项56 - 61）", 407 页

- 如果机床制造商定义了机床参数**CfgOemInfo** (131700号) , 数控系统在**一般信息** MOD组中显示**Info about machine manufacturer**区。
更多信息: "MOD功能概要", 305 页
- 如果机床制造商已定义机床参数**CfgMachineInfo** (131600号) , 数控系统在**一般信息** MOD组中显示**Machine information**区。
更多信息: "MOD功能概要", 305 页
- 如果已激活用户管理功能, 可用**远程桌面管理器** (选装项 133) 创建专用连接。专用连接只由创建人可见和可用。
更多信息: "私有连接", 340 页
- 当用户管理功能激活时, 数控系统自动使串行接口的LSV2连接不可用 (COM1和COM2) , 以确保安全。
更多信息: "TNC 620的串口", 362 页
- 当用户管理功能已激活时, 可创建用户专用的网络驱动连接。**Single Sign On**功能用于在登录到数控系统期间连接加密的网络驱动。
更多信息: "添加网络驱动盘", 373 页
- 配置用户管理功能时, 可用**Autologin**功能, 定义可自动登录的用户, 数控系统在启动时, 该用户可自动登录。
更多信息: "激活Autologin", 394 页
- 已增加机床参数**CfgTTRectStylus** (114300号) 。该参数用于定义配触盘刀具测头的设置。
更多信息: "应用 配置数据", 428 页

有变化的功能81760x-08

更多信息：Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

- 可用**RND**元素（ISO： **G24**）连接圆，该圆垂直于加工面，而非在加工面上。
- **M109**功能用于保持刀刃进给速率不变，包括在接近和离开时。
- **M120**（选装项21）功能用于预先计算半径补偿的轮廓，铣削循环（选装项19）已不能将其重置
- 在**FN 16: F-PRINT**（ISO： **D16**）模板文件中可用UTF-8字符编码
- 在Q参数公式中，算数运算的优先级有变化
- 在主程序窗口中浏览，浏览方式与在NC数控程序浏览方式相同。用软键定义当前主程序的位置。
- 数控系统在切削数据计算器中用当前尺寸单位（毫米或英寸）计算。
- **CAD阅读器**优化了各钻孔位置间的刀路搜索功能**CAD-Viewer**
- 如果在硬件改变后或升级后，数控系统启动期间出错，数控系统将自动显示出错窗口并显示问题型错误。数控系统显示软键，提供不同的响应方式。
- 错误窗口中的**过滤器**软键可使数控系统分类显示错误，例如出错信息和报警信息。因此，可减小待确认信息列表数量，也便于阅读。
- 在托盘表（选装项22）中，数控系统也能打开含空格的NC数控程序。
- 选装项146改名为**机床振动控制MVC**
增加了频率整形控制（**FSC**）功能；用于数控系统抑制机床的低频振动。
- 数控系统在仿真中用阴影线表示螺纹。
- 在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下，**Batch Process Manager**（选装项154）在第一列中显示相邻的两个状态。
更多信息: "加工批次管理器（选装项154）", 293 页
- 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，数控系统只将工件毛坯理解为一个单一的NC数控程序段。
更多信息: "应用", 240 页
- 根据需要，数控系统在程序段扫描窗口中显示刀具索引。
- 在返回轮廓时，数控系统考虑手动轴。
更多信息: "返回轮廓", 254 页
- 当**PARAXCOMP显示**功能或**PARAXCOMP运动**功能已激活时，数控系统在附加状态栏的**概览**选项卡和**位置**选项卡中显示相应轴符号后，显示（**D**）或（**M**）。
更多信息: "附加状态栏", 68 页
- 在附加状态栏的**FS**选项卡中，数控系统显示当前限值，该限值由各轴专用的安全操作模式定义。
更多信息: "功能安全特性（FS）状态显示", 170 页
- 在附加状态栏的**TT**选项卡中，数控系统显示刀具测头的倾斜角和有关触盘接触的信息。
更多信息: "附加状态栏", 68 页
- 在**测试运行**操作模式下，如果当前为**程序 + 状态**屏幕布局，数控系统的附加状态栏显示**M**选项卡。
- 激活带显示屏的手轮时，数控系统自动激活手轮倍率调节旋钮。
更多信息: "用电子手轮运动", 158 页

- 在**手动操作**和**手动数据输入定位**操作模式下，可在执行宏程序或手动换刀期间激活手轮。
- 可激活或取消激活**F MAX**软键，减小进给速率。保持定义值不变。
更多信息: "进给速率限制F MAX", 168 页
- 默认情况下，数控系统计算输入坐标系 (I-CS) 下的基本旋转。如果轴角与倾斜角不重合，数控系统计算工件坐标系 (W-CS) 下的基本旋转。
更多信息: "简要介绍", 198 页
- 在补偿表 (*.tco和*.wco) 中，含数字值的各列输入范围从+/- 999.999改为+/- 999.9999
- 从**诊断功能** MOD组可访问**TNCdiag**和**硬件配置**功能，无需密码。
更多信息: "诊断功能", 328 页
- **远程桌面管理器** (选装项133) 的连接名不允许含字母、数字和下划线之外的任何字符。
更多信息: "远程桌面管理器 (选装项133) ", 332 页
- **海德汉OPC UA NC服务器**可访问**TNC:**和**PLC:**目录，包括已关闭NC数控软件时。显示的内容取决于为用户分配的权限。
更多信息: "访问目录", 410 页
- 如果在配置用户管理功能时，用**连接Windows域**功能，用**Use LDAPs**复选框可建立安全连接。
更多信息: "连接Windows域", 381 页
- 如果在用户管理功能未激活情况下进行远程登录，例如用SSH，数控系统自动给**HEROS.LegacyUserNoCtrlfct**分配用户角色。
更多信息: "角色的定义", 390 页
- 用户管理功能已激活时，需要NC.SetupProgramRun权限才能使用**ACC** (选装项145) 功能。
更多信息: "权限", 393 页
- 如果未激活用户管理功能和选择了**删除现有用户数据库**复选框，数控系统也删除**TNC:**目录下的.home文件夹。
更多信息: "配置用户管理", 376 页
- 如果在大写锁定情况下输入密码或密码号，数控系统将显示提示信息。
- 已增强机床参数**spindleDisplay** (100807号) 。主轴在点动运动模式下时，数控系统在附加状态栏的**概览**选项卡中也显示主轴位置。
更多信息: "应用 配置数据", 428 页

新循环功能81760x-08

更多信息：加工循环编程用户手册

- **循环277 OCM CHAMFERING** (ISO : **G277** , 选装项167)
数控系统用该循环将轮廓去毛刺, 可以是最新定义的、用其它OCM循环粗加工的、精加工的轮廓。
- **循环1271 OCM RECTANGLE** (ISO : **G1271** , 选装项167)
该循环用于定义矩形, 然后将该矩形用作型腔、凸台或与其它OCM循环一起使用时, 用作端面铣削的边界。
- **循环1272 OCM CIRCLE** (ISO : **G1272** , 选装项167)
该循环用于定义圆形, 然后将该圆形用作型腔、凸台或与其它OCM循环一起使用时, 用作端面铣削的边界。
- **循环1273 OCM SLOT / RIDGE** (ISO : **G1273** , 选装项167)
该循环用于定义槽, 然后将该槽用作型腔、凸台或与其它OCM循环一起使用时, 用作端面铣削的边界。
- **循环1278 OCM POLYGON** (ISO : **G1278** , 选装项167)
该循环用于定义多边形, 然后将该多边形用作型腔、凸台或与其它OCM循环一起使用时, 用作端面铣削的边界。
- **循环1281 OCM RECTANGLE BOUNDARY** (ISO : **G1281** , 选装项167)
在标准OCM窗体中已编程凸台或开放式型腔后, 用该循环可定义矩形边界。
- **循环1282 OCM CIRCLE BOUNDARY** (ISO : **G1282** , 选装项167)
在标准OCM窗体中已编程凸台或开放式型腔后, 用该循环可为其定义一个圆形边界。
- 数控系统提供**OCM切削数据计算器**功能, 为**272 OCM ROUGHING**循环 (ISO : **G272** , 选装项167) 计算理想的切削参数。在循环定义期间, 按下**OCM 切削 数据**软键, 打开切削数据计算器。将结果直接加载到循环参数中。

有变化的循环功能81760x-08

更多信息：加工循环编程用户手册

- 循环**225 ENGRAVING** (ISO : **G225**) 可用系统变量雕刻当前日历周号。
- 循环**202 BORING** (ISO : **G202**) 和**204 BACK BORING** (ISO : **G204**, 选装项19) 在加工到激活该循环前的尺寸后还原主轴状态。
- 如果刀具表**LU**列中定义的可用长度小于深度, 数控系统显示出错信息。

以下循环监测可用长度**LU**：

- 钻削和镗削的全部循环
- 攻丝的全部循环
- 型腔和凸台加工的全部循环
- 循环**22 ROUGH-OUT** (ISO : **G122**, 选装项19)
- 循环**23 FLOOR FINISHING** (ISO : **G123**, 选装项19)
- 循环**24 SIDE FINISHING** (ISO : **G124**, 选装项19)
- 循环**233 (FACE MILLING)** (ISO : **G233**, 选装项19)
- 循环**272 OCM ROUGHING** (ISO : **G272**, 选装项167)
- 循环**273 OCM FINISHING FLOOR** (ISO : **G273**, 选装项167)
- 循环**274 OCM FINISHING SIDE** (ISO : **G274**, 选装项167)
- 计算切入刀路时, 循环**251 RECTANGULAR POCKET** (ISO : **G251**), **252 CIRCULAR POCKET** (ISO : **G252**, 选装项19), 和**272 OCM ROUGHING** (ISO : **G272**, 选装项167) 考虑**RCUTS**列中定义的切削宽度。
- 循环**208 BORE MILLING** (ISO : **G208**), **253 SLOT MILLING** (ISO : **G208**), 和**254 CIRCULAR SLOT** (ISO : **G254**, 选装项19) 监测刀具表**RCUTS**列中定义的切削宽度。如果非中心刃的刀具中心可能接触工件表面, 数控系统显示出错信息。
- 机床制造商可隐藏循环**238 MEASURE MACHINE STATUS** (ISO : **G238**, 选装项155)。
- 在循环**271 OCM CONTOUR DATA** (ISO : **G271**, 选装项167) 的**Q569 OPEN BOUNDARY**中已添加输入值2。数控系统用该值将**轮廓定义**功能中的第一个轮廓理解为型腔的边界程序段。

- 循环**272 OCM ROUGHING** (ISO : **G272** , 选装项167) 进行了扩展：
 - 用**Q576 SPINDLE SPEED**参数为粗加工刀具定义主轴转速。
 - **Q579 PLUNGING FACTOR S**参数为切入操作定义主轴转速的系数。
 - 用**Q575 INFED STRATEGY**参数定义机床自上向下加工或自下向上加工。
 - **Q370 TOOL PATH OVERLAP**参数的最大输入范围有变化。原为：从0.01到1。现为：从0.04到1.99。
 - 如果无法用螺旋切入，数控系统将控制刀具尽量进行往复切入。
- 循环**273 OCM FINISHING FLOOR** (ISO : **G273** , 选装项167) 功能进行了扩展。
增加了以下参数：
 - **Q595 STRATEGY**：等路径距离地加工或用不变的刀具角加工
 - **Q577 APPROACH RADIUS FACTOR**：刀具半径的系数，用于调整接近半径

更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册

- 循环**480 CALIBRATE TT** (ISO : **G480**) 和**484 CALIBRATE IR TT** (ISO : **G484** , 选装项17) 可校准带触盘的刀具测头。
- 对于旋转刀具，循环**483 MEASURE TOOL** (ISO : **G483** , 选装项17) 首先测量刀具长度，然后测量刀具半径。
- 默认情况下，循环**1410 PROBING ON EDGE** (ISO : **G1410**) 和**1411 PROBING TWO CIRCLES** (ISO : **G1411** , 选装项17) 计算输入坐标系 (I-CS) 下的基本旋转。如果轴角与倾斜角不重合，该循环计算工件坐标系 (W-CS) 下的基本旋转。

2

第一步

2.1 概要

本章将帮助您快速学习数控系统最重要的操作步骤。有关相关主题的更多信息，参见相应章节。

本章讲解以下主题内容：

- 开机启动机床
- 图形化地测试工件
- 设置刀具
- 工件设置
- 加工工件



《对话式编程和ISO编程用户手册》提供以下主题信息：

- 开机启动机床
- 编写工件程序

2.2 开机启动机床

确认掉电信息和移到参考点

⚠ 危险

小心：对用户有危险！

机床和机械部件始终存在机械危险。电场、磁场、电磁场对佩戴心脏起搏器或植入体的人员特别危险。一旦机床接通电源，就有该危险！

- ▶ 阅读并遵守机床手册的要求
- ▶ 阅读并遵守安全注意事项和安全标志要求
- ▶ 使用安全装置

参见机床手册！
不同机床的开机和参考点回零操作可能各不相同。

要将机床开机启动，执行以下操作：

- ▶ 开启数控系统和机床的电源
 - ▶ 该数控系统启动操作系统。这个过程可能需要数分钟时间。
 - ▶ 然后，该数控系统在显示屏顶部显示“电源掉电”信息。
- CE

I

 - ▶ 按下**CE**按键
 - ▶ 该数控系统编译PLC程序。
 - ▶ 开启机床数控系统电源
 - ▶ 该数控系统检查急停电路工作情况和进入“参考点回零”模式。
 - ▶ 按要求的顺序手动执行参考点回零操作：对每一轴，按下**START**（启动）键。如果机床使用绝对式直线光栅尺和角度编码器，不需要执行参考点回零
 - ▶ 数控系统现在可以用**手动操作**模式工作。

有关该方面的进一步信息

- 接近参考点
更多信息: "开机", 152 页
- 操作模式
更多信息: "编程", 63 页



2.3 图形化地测试工件 (选装项20)

选择测试运行操作模式


在**试运行**操作模式下，测试NC数控程序：



- ▶ 按下操作模式按键
- ▶ 数控系统切换到**试运行**操作模式。

有关该方面的进一步信息

- 数控系统的操作模式
更多信息: "操作模式", 62 页
- 测试NC数控程序
更多信息: "测试运行", 235 页

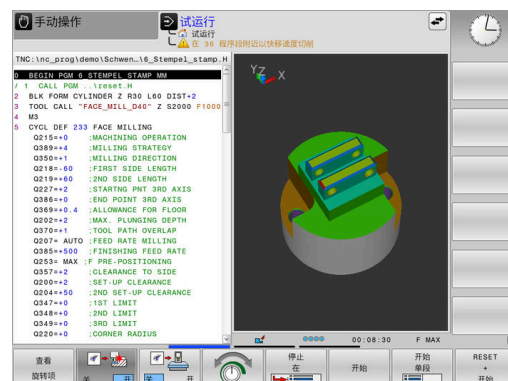

选择刀具表

如果在**试运行**操作模式下尚未激活刀具表，必须现在激活刀具表。



- ▶ 按下**PGM MGT**键
- ▶ 该数控系统打开文件管理器。



- ▶ 按下**选择 类型**软键
- ▶ 该数控系统显示用于选择文件类型的软键菜单。



- ▶ 按下**默认**软键
- ▶ 该数控系统在右侧窗口中显示全部保存的文件。



- ▶ 将光标左移，移至目录上



- ▶ 将光标移至TNC:\table目录



- ▶ 将光标右移，移至文件上



- ▶ 将光标定位在TOOL.T文件中 (激活刀具表)



- ▶ 用**ENT**按键确认
- ▶ TOOL.T分配的状态为**S**，因此可为**试运行**激活。



- ▶ 按下**END** (结束) 按键，关闭文件管理器

有关该方面的进一步信息

- 刀具管理
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 测试NC数控程序
更多信息: "测试运行", 235 页

选择NC程序

- 
- ▶ 按下**PGM MGT**键
 - > 该数控系统打开文件管理器。
- 
- ▶ 按下**前一个 文件**软键
 - > 该数控系统打开一个有最近所选文件的弹出窗口。
 - ▶ 用箭头键选择需测试的NC程序。
- 
- ▶ 用**ENT**按键接受

选择屏幕布局和视图

- 
- ▶ 按下**屏幕布局**按键
 - > 该数控系统在软键行显示所有可用选择。
- 
- ▶ 按下**程序 + 工件**软键
 - > 在左半屏中，该数控系统显示NC程序；在右半屏中，该数控系统显示工件毛坯。
- 
- ▶ 按下**查看 旋转项**软键

该数控系统提供以下视图：

软键	功能
	俯视图
	三视图
	3-D视图

有关该方面的进一步信息

- 图形功能
更多信息: "图形（选装项20）", 220 页
- 执行测试运行
更多信息: "测试运行", 235 页

启动测试运行



- ▶ 按下**复位 + 开始**软键
- > 数控系统重置原激活的刀具数据。
- > 数控系统仿真当前NC数控程序的运行，运行到编程的中断点或运行至程序终点。
- ▶ 仿真运行期间，可用软键切换视图



- ▶ 按下**停止**软键
- > 数控系统中断测试运行。



- ▶ 按下**开始**软键
- > 在中断运行后，数控系统恢复测试运行。

有关该方面的进一步信息

- 执行测试运行
更多信息: "测试运行", 235 页
- 图形功能
更多信息: "图形 (选装项20)", 220 页
- 调整仿真速度
更多信息: "设置试运行操作模式的速度", 225 页

2.4 设置刀具

选择手动操作模式

在手动操作操作模式下设置刀具：



- ▶ 按下操作模式按键
- 数控系统切换至**手动操作**模式。

有关该方面的进一步信息

- 数控系统的操作模式
更多信息: "操作模式", 62 页



准备和测量刀具

- ▶ 将所需刀具夹持在刀座中
 - ▶ 用外部刀具测量仪测量时：测量刀具，记下长度和半径或用传输软件将数据直接转到机床中
 - ▶ 在机床上测量时：刀具存放在换刀装置上
- 更多信息：**“编辑TOOL_P.TCH刀位表”，51 页

编辑TOOL.T刀具表



参见机床手册！

调用刀具管理的操作步骤可能与下面介绍的步骤不同。

在TOOL.T刀具表（永久保存在TNC:\table\目录下），可保存刀具数据，例如长度和半径，以及其它与刀具有关的特定信息，数控系统用这些信息执行大量功能。

将刀具数据输入到刀具表“TOOL.T”中：



▶ 按下**刀具 表**软键

▶ 该数控系统显示刀具表。



▶ 将**编辑**软键设置为**开启**

▶ 用向上或向下箭头键选择需编辑的刀具号

▶ 用向右或向左箭头键选择需编辑的刀具数据



▶ 按下**END**按键

▶ 数控系统关闭刀具表并保存修改。



有关该方面的进一步信息

- 数控系统的操作模式
更多信息: "操作模式", 62 页
- 使用刀具表
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 用刀具管理 (选装项93)
更多信息: "调用刀具管理", 139 页

编辑TOOL_P.TCH刀位表



参见机床手册！
刀位表功能与机床有关。

刀位表“TOOL_P.TCH”（永久保存在TNC:\table\目录下）定义刀具库中的刀具。

将数据输入到刀位表“TOOL_P.TCH”中：



刀具表



刀位表




编辑



END

- ▶ 按下**刀具 表**软键
- > 该数控系统显示刀具表。
- ▶ 按下**刀位 表**软键
- > 该数控系统显示刀位表。
- ▶ 将**编辑**软键设置为**开启**
- ▶ 用向上或向下箭头键选择需编辑的刀位号
- ▶ 用向右或向左箭头键选择需编辑的数据
- ▶ 按下**END**按键

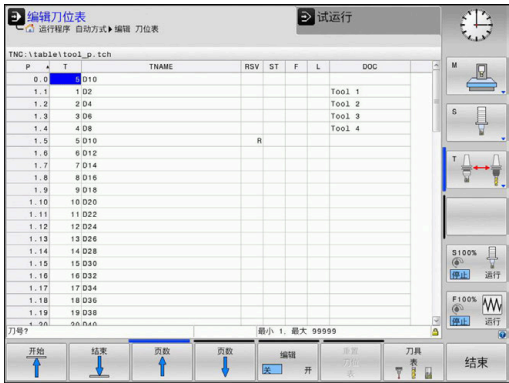

有关该方面的进一步信息

- 数控系统的操作模式
更多信息: "操作模式", 62 页
- 使用刀位表
更多信息: "换刀装置的刀位表", 132 页

2.5 工件设置

选择正确的操作模式

在**手动操作**或**电子手轮**操作模式下设置工件



- ▶ 按下操作模式按键
- ▶ 数控系统切换至**手动操作**模式。

有关该方面的进一步信息

- **手动操作** 模式
更多信息: "移动机床轴", 156 页

装卡工件

将工件和夹具固定在机床工作台上。如果机床有3-D测头, 则不要将工件夹持在平行于机床轴的位置处。

如果没有3-D测头, 必须对正工件使工件端面与机床轴对正。

有关该方面的进一步信息

- 用3-D触发式测头设置原点
更多信息: "用3-D测头的原点设置 (选装项编号17)", 205 页
- 不用3-D触发式测头设置原点
更多信息: "无3-D测头设置预设点", 183 页

用3-D测头预设置 (选装项编号17)

插入3-D测头



- ▶ 选择**手动数据输入定位**操作模式



- ▶ 按下**TOOL CALL** (刀具调用) 按键
- ▶ 输入刀具数据



- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 输入刀具轴**Z**



- ▶ 按下**ENT**按键



- ▶ 按下**END**按键



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键

 
设置预设点



- ▶ 选择**手动操作**模式



- ▶ 按下**探测 功能**软键
- > 该数控系统显示软键行的各可用功能。



- ▶ 例如，将预设点设置在工件角点处
- ▶ 用轴向键将测头定位在第一工件端面的第一触点附近
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- > 测头沿所需方向运动至接触工件，然后自动退至其起点位置。
- ▶ 用轴向键将测头预定位在第一工件端面的第二触点附近
- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- > 测头沿所需方向运动至接触工件，然后自动退至其起点位置。
- ▶ 用轴向键将测头预定位在第二工件端面的第一触点附近
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- > 测头沿所需方向运动至接触工件，然后自动退至其起点位置。
- ▶ 用轴向键将测头预定位在第二工件端面的第二触点附近
- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- > 测头沿所需方向运动至接触工件，然后自动退至其起点位置。
- > 然后，该数控系统显示被测角点的坐标。



- ▶ 设置为0：按下**原点 坐标 设定**软键
- ▶ 按下**END**软键，关闭该菜单

有关该方面的进一步信息

■ 预设


更多信息: "用3-D测头的原点设置 (选装项编号17) ", 205 页

2.6 加工工件

选择运行程序, 单段方式或运行程序, 自动方式操作模式

在运行程序, 单段方式或运行程序, 自动方式操作模式下运行NC数控程序：

- 
 - ▶ 按下操作模式按键
 - 数控系统切换到**运行程序, 单段方式**操作模式并逐程序段地运行NC数控程序。
 - ▶ 必须用**NC start** (NC启动) 按键确认每一个NC程序段
- 
 - ▶ 按下**运行程序, 自动方式** 按键
 - 数控系统切换到**运行程序, 自动方式**操作模式并在按下NC start (NC启动) 按键后, 运行NC数控程序到中断点或程序终点。

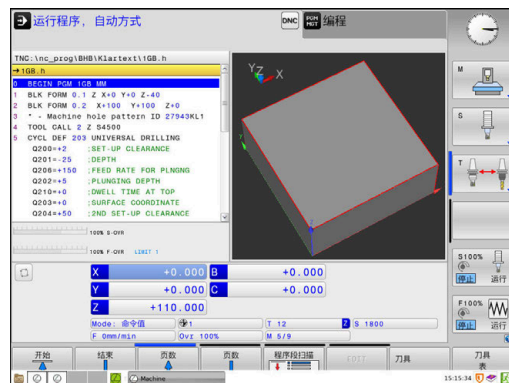

有关该方面的进一步信息

- 数控系统的操作模式
更多信息: "操作模式", 62 页
- 运行NC程序
更多信息: "程序运行", 240 页

选择NC程序

- 
 - ▶ 按下**PGM MGT**键
 - 该数控系统打开文件管理器。
- 
 - ▶ 按下**前一个 文件**软键
 - 该数控系统打开一个有最近所选文件的弹出窗口。
 - ▶ 根据需要, 用箭头键选择需运行的NC程序。
用**ENT**键加载该程序

启动NC程序

- 
 - ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
 - 该数控系统运行当前NC程序。

有关该方面的进一步信息

- 运行NC程序
更多信息: "程序运行", 240 页

3

基础知识

3.1 TNC 620

海德汉TNC数控系统是面向车间应用的轮廓加工数控系统，操作人员可直接在机床上通过易用的Klartext对话格式编程语言编写常规铣削和钻孔加工程序。这些数控系统设计用于铣床、钻床和镗床以及加工中心，轴数多达6轴。也可用程序将主轴定位在一定角度位置。键盘和屏幕显示的布局清晰合理，可以快速方便地使用所有功能。



海德汉Klartext对话格式和DIN/ISO

海德汉Klartext是面向车间应用的对话式编程语言，让用户可以特别容易编写程序。编程图形显示轮廓编程的每个加工步骤的图形。如果图纸尺寸不符合NC要求，FK自由轮廓编程非常有用。测试运行或程序运行期间，可图形仿真工件加工过程。

也能用ISO格式编程。

当一个NC程序正在加工工件时，还能输入和测试另一个NC程序。

更多信息：对话式编程或ISO编程用户手册

兼容性

部分用海德汉数控系统（从TNC 150 B开始）创建的NC程序可能无法在TNC 620系统上运行。如果NC程序段中有无效元素，该数控系统打开这样的文件时将其标记为ERROR（错误）程序段或显示出错信息。



也请注意iTNC 530与TNC 620差异的详细说明。
更多信息：“TNC 620与iTNC 530之间的不同点”，
453 页

数据安全性和数据保护

数据的可用性及有保证的数据保密性、完整性及真实性关系到您公司的成功。为此，海德汉高度重视相关数据的保护，避免数据损失、误操作和非授权地发布。

为确保主动地保护该数控系统上的数据，海德汉提供全面、技术先进的软件解决方案。

该数控系统支持以下软件解决方案：

- SELinux
更多信息: "SELinux安全软件", 374 页
- 防火墙
更多信息: "防火墙", 359 页
- 沙箱
更多信息: "沙箱选项卡", 371 页
- 内置浏览器
更多信息: "显示互联网文件", 89 页
- 外部访问的管理系统
更多信息: "允许或限制外部访问", 317 页
- TCP和UDP端口的监测
更多信息: "Portscan", 346 页
- 远程诊断
更多信息: "远程服务", 348 页
- 用户管理
更多信息: "用户管理", 375 页

这些解决方案有效地保护该数控系统，但无法取代公司特有的IT安全系统和全方位的整体策略。海德汉不仅提供以上解决方案，还推荐部署公司特有的安全策略。这些措施帮助您确保有效地保护您的数据和信息，包括保护从该数控系统中导出的数据。

也包括确保未来数据的安全性，海德汉建议您定期更新产品和更新软件使其达到最新版。

⚠ 危险

小心：对用户有危险！

篡改数据记录或软件可导致机床发生意想不到的情况。恶意软件（病毒、木马、恶意程序或蠕虫程序）可导致数据记录和软件的变化。

- ▶ 使用任何移动式存储设备前，必须检查其是否存在恶意软件
- ▶ 只能在沙箱内启动内部网页浏览器

病毒扫描程序

病毒扫描程序影响NC数控系统的工作表现。

例如，可能的负面影响包括进给速度下降或系统死机。这些负面影响都是机床数控系统不能接受的。为此，海德汉不为数控系统提供病毒扫描程序，也不建议使用病毒扫描程序。

该数控系统提供以下替代性方法：

- SELinux
- 防火墙
- 沙箱
- 由外部访问锁定
- TCP和UDP端口的监测

如果配置恰当，这些方法可以非常有效地保护数控系统的数据。

如果您坚持使用病毒扫描程序，必须在受保护的网络环境中使用该数控系统（配网关和病毒扫描程序）。不能事后安装病毒扫描程序。

3.2 显示单元和操作面板


显示器

该数控系统提供紧凑型版本，也提供配单独显示器和操作面板的版本。该数控系统两种版本都配15英寸TFT彩色纯平显示器。

- 1 标题栏
- 该数控系统启动后，显示器的标题栏显示已选的操作模式：机床操作模式显示在左侧，编程操作模式显示在右侧。当前有效的操作模式显示在标题栏的大端，大端还显示对话提示和提示信息（例外：如果该数控系统只显示图形）。
- 2 软键
- 在屏幕底部，该数控系统显示软键行的附加功能。可通过按下其正下方的按钮选择这些功能。软键行上方的细条表示软键行数，用显示器左侧和右侧的按钮切换软键。代表当前软键行的条形图为蓝色
- 3 软键选择键
- 4 切换软键的按钮
- 5 设置屏幕布局
- 6 切换机床操作模式、编程操作模式和第三桌面的按钮
- 7 预留给机床制造商的软键选择键
- 8 切换机床制造商软键的按钮
- 9 USB连接

如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按钮操作。

更多信息: "使用触控屏", 413 页

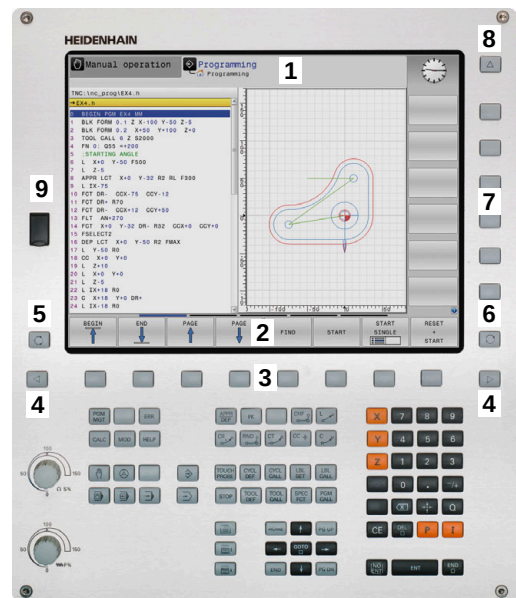

设置屏幕布局

允许自选屏幕布局。例如，在**编程**操作模式下，该数控系统在左侧窗口显示NC程序段，同时在右侧窗口显示编程的图形。也可以在右侧窗口显示程序结构，或在整个大窗口中只显示NC程序段。屏幕窗口的具体内容与所选操作模式有关。

设置屏幕布局：



- ▶ 按下**屏幕布局**按键：软键行显示可用布局选项
更多信息："操作模式", 62 页



- ▶ 用软键选择所需屏幕布局

控制面板

TNC 620带操作面板。而且，TNC 620也可配独立显示器和带字符键盘的外部操作面板。

- 1 输入文字和文件名及ISO格式编程的字符键盘
- 2 ■ 文件管理
- 计算器
- MOD功能
- 帮助功能
- 显示出错信息
- 切换操作模式
- 3 编程模式
- 4 机床操作模式
- 5 启动编程对话
- 6 浏览键和GOTO跳转指令
- 7 数字输入和轴选择
- 8 鼠标触摸板
- 9 鼠标按钮
- 10 机床操作面板
更多信息机床手册

有关各键的功能说明，请见封二页。



如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按键操作。

更多信息："使用触控屏", 413 页



参见机床手册！

部分机床制造商未采用标准的海德汉操作面板。
有关外部按键说明，例如**NC START**（NC启动）
或**NC STOP**（NC停止），参见机床手册。


清洁



参见机床手册！

遵守机床制造商的清洁要求。

只能用阴离子或非离子清洁剂清洁键盘和自带的机床操作面板。

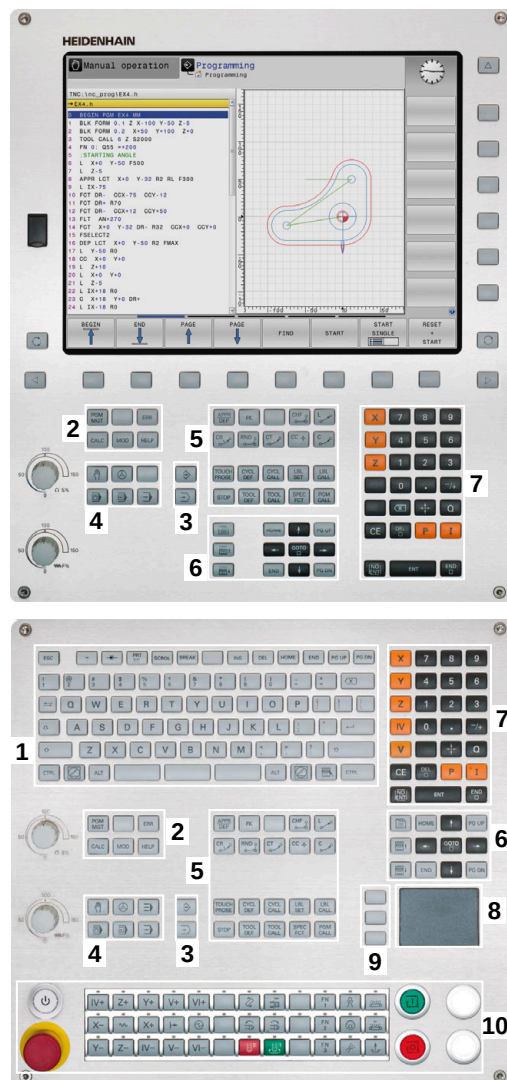

软键盘

如果使用该数控系统的紧凑版（无字符键盘），用软键盘或由USB端口连接的计算机字符键盘输入字母和特殊字符。

用软键盘输入文字

执行以下操作，使用软键盘：

- GOTO

▸ 如果要输入字母，按下**GOTO**按键，例如用软键盘输入程序名或目录名。
- 8

▸ 数控系统打开一个窗口，在该窗口中显示数控系统的数字键盘及已分配的相应字母。

▸ 按下数字按键直到光标在需要的字母处

▸ 在输入下一个字符前，等数控系统传输已选的字符

▸ 用**确定**软键将文字加载到打开的对话框字段中
- 用**abc/ABC**软键选择大写或小写。如果机床制造商定义了其它特殊字符，可用**特殊 特征**软键进行调用和插入。用**退格**软键，删除个别字符。
-
- HEIDENHAIN | TNC 620 | 设置、测试和运行NC程序用户手册 | 01/2021
- 61

3.3 操作模式

手动操作和电子手轮操作

在**手动操作**模式下，设置机床。手动或增量地定位进给轴，并可设置预设点。

如果已激活选装项8，可倾斜加工面。

电子手轮操作模式允许用HR电子手轮手动运动机床轴。

选择屏幕布局软键


软键	窗口
位置	位置
位置 + 状态	左：位置，右：状态显示
位置 + 工件	左：位置，右：工件 (选装项20)

MDI模式

这个操作模式用于简单运动的编程，如铣端面或预定位。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 状态	左：NC程序，右：状态显示
程序 + 工件	左：NC程序，右：工件 (选装项20)

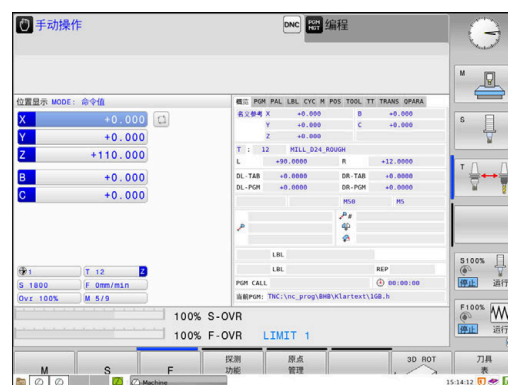


编程

在该操作模式下，编写NC程序。FK自由编程功能、多个循环和Q参数功能帮助用户编写程序和添加必要信息。根据需要，还能用编程图形显示编程的运动路径。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 区段	左：NC程序，右：程序结构
程序 + 图形	左：NC程序，右：编程图形

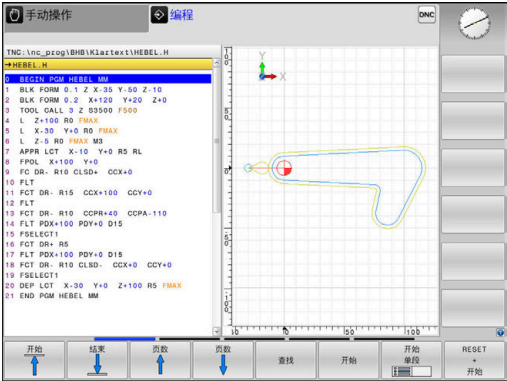


试运行

在**试运行**操作模式下，数控系统仿真NC数控程序和程序块，检查其中的错误，例如NC数控程序中的几何兼容性、完整性或数据正确性或加工区的冲突情况。图形仿真功能有多个显示模式。（选装项20）

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 状态	左：NC程序，右：状态显示
程序 + 工件	左：NC程序，右：工件 (选装项20)
工件	工件 (选装项20)

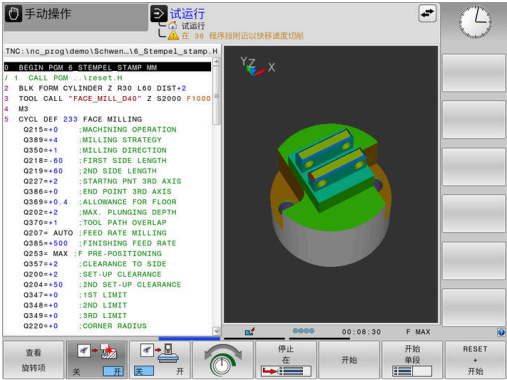

程序运行 - 全自动方式和程序运行 - 单段方式

在**运行程序 自动方式**操作模式下，该数控系统连续运行NC程序直到程序终点或运行到手动停止或程序停止位置。程序中断运行后，可恢复程序的继续执行。


在**运行程序 单段方式**操作模式下，按下**NC start**（NC启动）按键，分别执行每一个NC程序段。对于阵列点循环和**循环调用阵列功能**，数控系统在每一个点位后停止。工件毛坯定义将被理解为单独的NC数控程序段。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 区段	左：NC程序，右：结构
程序 + 状态	左：NC程序，右：状态显示
程序 + 工件	左：NC程序，右：工件 (选装项20)
工件	工件 (选装项20)

带托盘表的屏幕布局软键（选装项22托盘管理）

软键	窗口
托盘	托盘表
程序 + 托盘	左：NC程序，右：托盘表
托盘 + 程序	左：托盘表，右：状态显示
托盘 + 图形	左：托盘表，右：图形
BPM	Batch Process Manager

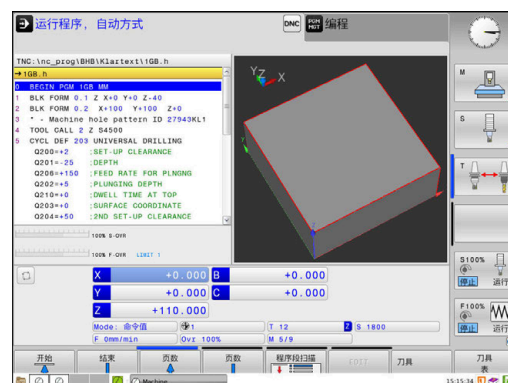

3.4 状态显示

常规状态显示

显示屏底部的一般状态栏显示机床的当前状态。数控系统显示有关进给轴和位置的信息，以及当前功能的技术数据和图标。

数控系统显示以下操作模式下的状态：

- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 手动数据输入定位



如果已选图形屏幕布局，不显示状态栏。

手动操作和电子手轮操作模式下，数控系统在大窗口中显示状态栏。

轴显示和位置显示



参见机床手册！
显示的轴序和轴号由机床制造商定义。




图标	含义
ACTL	位置显示模式（例如，当前位置的实际坐标值或名义坐标值） 更多信息: "选择位置显示", 309 页
X Y Z	机床轴 被选轴高亮显示
m	数控系统用小写字母显示辅助轴
X?	轴尚未进行参考点回零
X!	轴未安全工作或为仿真轴
✂	轴被锁定
⦿	可用手轮移动的轴

预设点和技术数据

图标	含义
⦿	预设表已激活的预设点号 如果手动设置预设点，数控系统在图标后显示MAN文字
T	当前刀具的刀号
S	主轴转速S

图标	含义
F	进给速率F 用英寸显示进给速率时，显示值相当于有效值的1/10。 如果进给速率限制功能已激活，数控系统在进给速率数据后显示感叹号。 更多信息: "进给速率限制F MAX", 168 页

 M	当前M功能
	在循环中，主轴在控制之下（例如，攻丝期间）

当前功能的图标

图标	含义
	已激活 RL 刀具半径补偿 已激活 程序段 扫描 功能时，该图标为透明色
	已激活 RR 刀具半径补偿 已激活 程序段 扫描 功能时，该图标为透明色
	已激活 R+ 刀具半径补偿 已激活 程序段 扫描 功能时，该图标为透明色
	已激活 R- 刀具半径补偿 已激活 程序段 扫描 功能时，该图标为透明色
	已激活3-D刀具补偿 已激活 程序段 扫描 功能时，该图标为透明色
	当前预设点下的基本旋转
	轴运动中，考虑基本旋转
	当前预设点下的3-D基本旋转
	轴在运动中，考虑3-D基本旋转菜单的设置
	轴被镜像并移动
TCPM	已激活 M128 功能或 TCPM 功能
	沿刀具轴运动的功能被激活

图标	含义
	未选择任何NC数控程序，重新选择NC数控程序，NC数控程序被内部停止中止或NC数控程序结束 在该情况下，数控系统没有模态有效的程序信息（即上下文相关信息），因此，可进行所有操作（例如，移动光标或修改Q参数）。
	NC数控程序已开始，程序运行中 为了安全，数控系统不允许在该状态下进行任何操作。
	NC数控程序已停止（例如在运行程序, 自动方式操作模式下，按下NC Stop（NC停止）按键后） 为了安全，数控系统不允许在该状态下进行任何操作。
	NC数控程序中断（例如在手动数据输入定位操作模式下，在无差错地执行NC数控程序段后） 在该状态下，数控系统允许多种操作（例如，移动光标或修改Q参数）。但这些操作可导致数控系统丢失模态有效的程序信息（即上下文相关信息）。失去上下文相关信息可能导致不希望的刀具运动！ 更多信息: "手动数据输入定位操作模式", 264 页和 "程序控制的中断", 243 页
	NC数控程序中止或结束
	有效振颤控制（ACC）功能被激活
	脉动主轴转速功能被激活
	由于PARAXMODE或POLARKIN功能已激活，X轴、Y轴和Z轴已不是当前的基本直线轴。
	 当前的PARAXMODE或POLARKIN图标隐藏PARAXCOMP显示图标。 PARAXCOMP显示功能已激活
	 当前的PARAXMODE或POLARKIN图标隐藏PARAXCOMP运动图标。 PARAXCOMP运动功能已激活
	可选的iconPrioList 机床参数（100813号）可调整图标顺序。仅数控系统工作中的图标（STIB）始终可见，但不可配置。

附加状态栏

附加状态栏显示有关程序运行的详细信息。除编程操作模式外，可在所有操作模式下调用该功能。在测试运行操作模式下，仅显示有限的状态信息。

激活附加状态栏



- 显示屏幕布局的软键行



- 选择附加状态栏的布局选项
- 在显示屏右侧，该数控系统显示概要状态窗体。

选择附加状态栏



- 切换软键行直到显示状态软键



- 直接用软键选择附加状态栏，例如位置和坐标；或



- 用切换软键选择需要的视图

选择下面介绍的状态显示：

- 直接用相应软键
- 用切换软键
- 或用下个选项卡按键



必须注意，除非在该数控系统中激活了相应的软件选装项，否则不显示以下介绍的部分状态信息。

概要

如果选择了程序 + 状态（或位置 + 状态）屏幕布局，数控系统启动后将显示概要状态窗体。概要窗口显示最重要状态的总体信息，也显示在各种明细窗口中。

软键

含义



位置显示

可附加的信息在轴符后：

- (D)：PARAXMODE显示功能已激活
- (M)：PARAXMODE运动功能已激活

主轴位置

根据spindleDisplay 机床参数（100807号）

刀具信息

当前M功能

当前坐标变换


当前子程序

当前程序块重复

用PGM CALL调用NC程序


当前加工时间

当前主程序名和路径

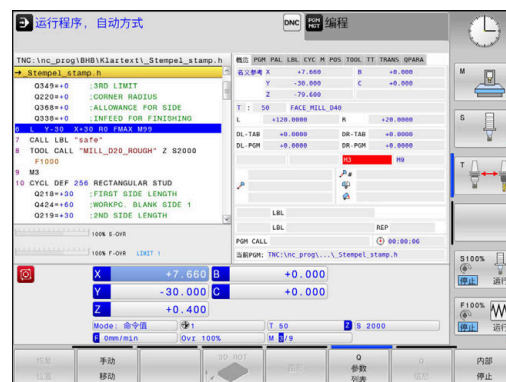

一般程序信息（“PGM”（程序）选项卡）

软键	含义
不能直接选择	当前主程序名和路径
	实际/名义值计数器
	圆心CC（极点）
	暂停时间计数器
	当前加工时间
	当前时间
	调用的NC程序

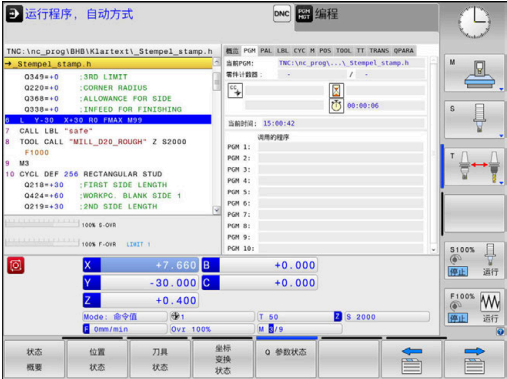

托盘信息（“PAL”（托盘）选项卡）

 只有机床有该功能时，该数控系统才显示该选项卡。

软键	含义
不能直接选择	当前托盘预设点的编号



程序块重复和子程序（“LBL”（标记）选项卡）

软键	含义
不能直接选择	当前程序块重复程序段号、标记号以及编程的重复次数/待运行的重复次数
	当前子程序含被调用子程序的程序段编号和被调用的标记号




标准循环信息（“CYC”（循环）选项卡）

软键	含义
不能直接选择	当前加工循环
	激活路径和角度公差
	根据已激活的路径和角度公差，显示以下值：
	■ 循环32（公差）的值TOLERANCE
	■ 机床制造商的定义值



当前M功能（辅助功能，M选项卡）

软键	含义
不能直接选择	带标准功能的当前M功能列表 当前M功能列表（机床制造商调整后）

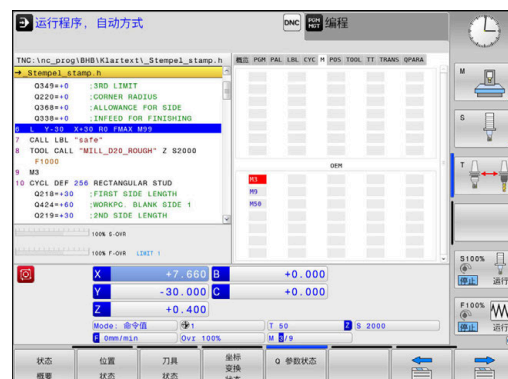

位置和坐标（“POS”（位置）选项卡）

软键	含义
位置 状态	位置显示类型（例如，实际位置）
	轴位置
	主轴位置
	根据spindleDisplay 机床参数（100807号）
	加工面的倾斜角度
	基本变换的角度
	已激活的运动特性
	Principal axes ，如果用PARAXMODE或POLARKIN功能定义，而非使用标准的XYZ。



高级机床设置（手轮位置选项卡）

软键	含义
不能直接选择	手轮倍率调节的当前值手轮倍率调节 ■ 激活的坐标系 ■ 对于M118：仅机床坐标系 ■ 可用GPS（高级机床设置）功能选择 ■ 最大值由M118或GPS定义 ■ 被选轴的最大值和起始值 ■ 复位VT值功能的状态



高级机床设置功能的所有其它设置值显示在GS选项卡中。



有关刀具的信息（“刀具”选项卡）


软键	含义
刀具 状态	显示当前刀具： ■ T：刀具号和刀具名 ■ RT：备用刀的刀具号和刀具名
	刀具轴
	刀具长度与刀具半径
	刀具表（TAB）和刀具调用（PGM）的精加工余量（差值）
	刀具寿命，刀具最长寿命（TIME 1）和TOOL CALL（刀具调用）的刀具最长寿命（TIME 2）
	显示编程的刀具和替换刀

刀具测量（“TT”选项卡）

 只有机床有该功能时，该数控系统才显示该选项卡。

软键	含义
不能直接选择	当前刀具
	刀具测头的最小倾斜角（MIN）
	刀具测头的最大倾斜角（MAX）
	倾斜角的公差（DYN）
	循环的测量结果：
字段	含义
1	X轴正方向的倾斜角
2	Y轴正方向的倾斜角
3	X轴负方向的倾斜角
4	Y轴负方向的倾斜角
11	在机床坐标系（M-CS）下，刀具测头的X轴位置
12	在机床坐标系（M-CS）下，刀具测头的Y轴位置
13	在机床坐标系（M-CS）下，刀具测头的Z轴位置
14	触盘的直径或边长
15	不对正角

 机床制造商在可选机床参数**tippingTolerance**（114319号）中定义倾斜角的公差。只有定义了公差，数控系统才能自动确定倾斜角。

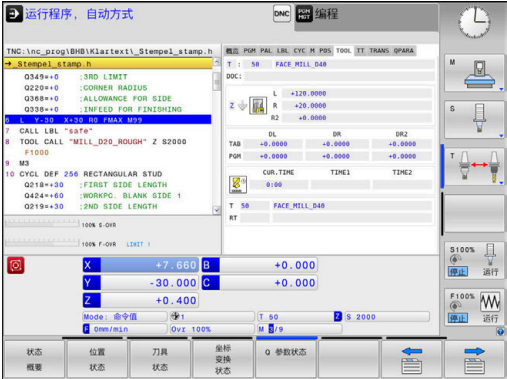

坐标变换

软键	含义
坐标变换状态	当前原点表名
	当前原点号（#），循环7的当前原点（DOC）当前行的注释
	当前原点平移（循环7）；该数控系统显示多达8轴的当前原点平移
	镜像轴（循环8）
	当前旋转角（循环10）
	当前缩放系数（循环11）（循环26）；数控系统显示不超过6个轴的缩放系数。
	缩放原点



用可选的机床参数CfDisplayCoordSys（127501号）定义状态栏中用于显示当前原点平移的坐标系。

更多信息：加工循环编程用户手册

更多信息：Klartext对话式编程和ISO编程用户手册

显示Q参数（QPARA选项卡）


软键	含义
Q 参数状态	显示已定义Q参数的当前值
	显示所定义字符串参数的字符串



按下**Q 参数 列表**软键。数控系统打开弹出窗口。对于每一个参数类型（Q，QL，QR，QS），定义一个要检查的参数号。用逗号分隔一个单独的Q参数并用连字符连接连续的Q参数，例如，1,3,200-208）。每个参数类型最大允许的字符数为132。

QPARA选项卡只显示八个小数位。例如，数控系统显示 $Q1 = \cos 89.999$ 的结果为0.00001745。极大或极小的数值在数控系统中用指数方式表示。 $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ 的结果在数控系统中显示为+1.74532925e-08，而e-08相当于 10^{-8} 。

显示QS参数时，只显示前30个字符，也就是说显示的内容可能不完整。

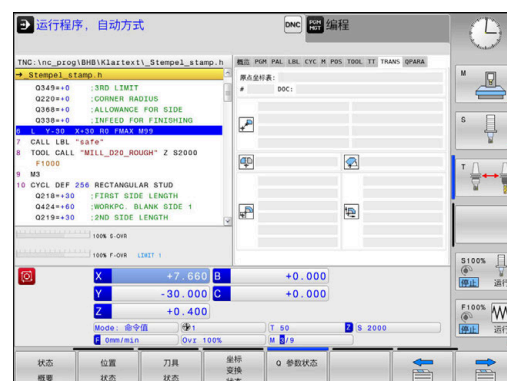

已配置机床部件的监测（MON和MON详细选项卡，选装项155）



只有在机床上已激活这些功能，该数控系统才显示这些选项卡。

机床制造商可定义多达十个需监测的部件。

对于任何检测到的过载条件，机床制造商已配置部件特有的自动响应，例如停止当前执行。

MON选项卡


软键	含义
不能直接选择	MON状态 激活，如果机床制造商定义了至少一个监测部件
	监测任务： 显示全部被监测部件及其已定义的名称和彩色编码的状态 ■ 绿色：部件在定义的安全状态下工作 ■ 黄色：部件在报警范围内的状态下工作 ■ 红色：过载条件

- 图形:
- 全部监测任务的合并显示
 - 红线显示机床制造商定义的误差极限
 - 黄线显示机床制造商定义的报警极限
 - 黑线表示部件受到最大负载的状况
 - 红线以上，只要这些被监测的部件中至少一个部件达到过载区时
 - 绿线以上，只要这些被监测的部件中至少一个部件达到报警区时

- 图形区：
- 红线以上：过载区
 - 红线与绿线之间区域：报警区
 - 绿线以下：符合安全状况定义的区域
- 或者，机床制造商只定义报警极限或错误极限。如果未定义极限，不显示相应的红线或黄线。

MON详细选项卡

软键	含义
不能直接选择	三个相同区显示与三个可自选被监测部件有关的详细信息。
	可用图形上方的下拉菜单选择被监测的部件。选择一个部件后，显示屏显示其名称和索引值（定义的顺序）。
	图形: 各个被选监测任务的视图 ■ 红线显示机床制造商定义的误差极限 ■ 黄线显示机床制造商定义的报警极限 ■ 黑线相当于当前负载状况 或者，机床制造商只定义报警极限或错误极限。如果未定义极限，不显示相应的红线或黄线。

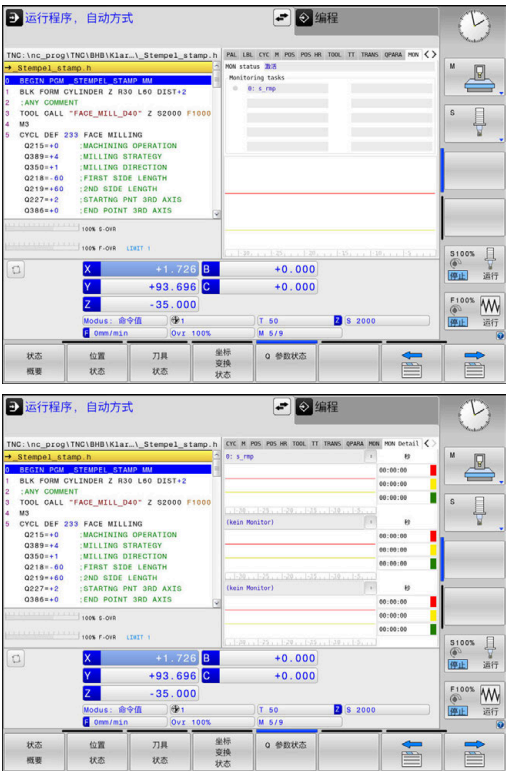

软键	含义
	秒：
	个别显示负载的持续时间
	■ 红色：过载区的持续时间
	■ 黄色：报警区的持续时间
	■ 绿色：位于安全定义区以内的持续时间



部件监测（选装项155）允许数控系统自动监测已配置的机床部件。

如果配置得当，系统将显示报警信息，表示即将过载的状况，和显示出错信息，表示检测到过载状况。如果能及时响应这些信息，就能应对该情况，保护机床，避免机床损坏。

如果配置不当，不恰当的出错信息将干扰，甚至无法进行后续操作。如为该情况，用**CfgMonUser**（129400号）机床参数影响已配置的过载响应。

更多信息："用户参数列表"，429 页

3.5 文件管理

文件

该数控系统中的文件	类型
NC程序	
海德汉格式	.H
DIN/ISO格式	.I
兼容的NC程序	
海德汉单元程序	.HU
海德汉轮廓程序	.HC
表：	
刀具	.T
刀库	.TCH
原点	.D
点位	.PNT
预设点	.PR
探测	.TP
备份文件	.BAK
相关数据（例如结构项）	.DEP
自定义表	.TAB
托盘	.P
文本类文件	
ASCII文件	.A
文本文件	.TXT
HTML文件，例如探测循环的结果日志	.HTML
帮助文件	.CHM
CAD文件为	
文本文件	.DXF
	.IGES
	.STEP

在该数控系统上编写NC程序时，必须首先输入程序名。该数控系统用该名将NC程序保存在内部存储器中。数控系统还可以将文本和表保存为文件。

数控系统提供专用的文件管理器窗口，在该窗口中可以方便地查找和管理文件。用它可以调用、复制、重命名和删除文件。

在该数控系统上，可管理和保存的文件大小达**2 GB**。



根据设置，编辑和保存NC程序后，数控系统生成备份文件，其扩展名为*.bak。这将减少可用的存储空间。

文件名

将NC程序、表和文本保存为文件时，该数控系统将文件名添加扩展名并用点号分隔。文件扩展名代表文件类型。

文件名	文件类型
PROG20	.H

数控系统上的文件名、驱动名和目录名必须符合以下标准要求：开放集团基础规范第6版IEEE标准1003.1号，2004版（Posix标准）。

允许以下字符：

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

以下字符具有特殊含义：

字符	含义
.	文件名的最后一个点号是扩展分隔符
\ 和 /	目录分隔符
:	分隔驱动名与目录

严禁使用任何其它字符。用于避免文件传输问题等。



表名和表列名必须用字母开头且不能包括任何算数操作符（例如，+）。由于SQL命令的原因，输入或读取数据时，这些字符可导致问题。



最大允许的路径长度为255个字符。路径长度包括驱动符、目录名和文件名，包括扩展。

更多信息：“路径”，77 页

显示数控系统在外部生成的文件

数控系统提供多个其它工具，用其显示下表中的文件。其中部分还可编辑。

文件类型	类型
PDF文件	pdf
Excel电子表	xls
	csv
网页文件	html
文本文件	txt
	ini
图形文件	bmp
	gif
	jpg
	png

更多信息: "管理外部文件类型的附加工具", 86 页

目录

为确保可以方便地查找NC程序和文件，我们建议用目录（文件夹）合理地组织内部存储器。目录可被进一步细分为子目录。可用-/+键或ENT键显示或隐藏子目录。

路径

路径是指保存文件的驱动器及其各级目录和子目录。路径名间用反斜线"\"分隔。




最大允许的路径长度为255个字符。路径长度包括驱动器、目录名和文件名，包括扩展。

举例

在TNC驱动上创建AUSTR1目录。然后，在AUSTR1目录下，创建NCPRG目录并将NC程序PRG1.H复制到该目录下。现在，该NC程序的路径为：

TNC:\AUSTR1\NCPRG\PRG1.H

右图为不同路径下的不同目录举例。

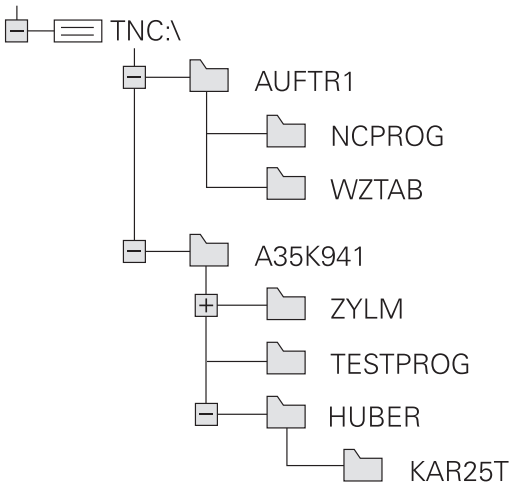

调用文件管理器

PGM
MGT

- ▶ 按下**PGM MGT**键
- ▶ 数控系统显示文件管理器窗口（参见默认设置图。如果数控系统用其它屏幕布局显示，按下**WINDOW**（窗口）软键。）

左侧窄窗口用于显示可用的驱动器和目录。驱动器代表用于保存或传输数据的设备。一个驱动器是数控系统的内部存储器。其它驱动器是接口（RS232，以太网），例如连接PC计算机。目录左边总有文件夹符号标志，右边为目录名。子目录显示在父目录的右下方。如果有子目录，可用-/+按键显示或隐藏子目录。


如果目录树超出显示页面，用滚动条或相连的鼠标浏览。

右侧宽窗口显示所选目录中的全部文件。同时还显示每个文件的附加信息，如下表说明。

显示	含义
文件名	文件名和文件类型
字节	以字节为单位的文件大小
状态	文件属性：
E	在 编程 操作模式下选择的文件
S	在 测试运行 操作模式下选择的文件
M	在“程序运行”模式下选择的文件
+	文件中有非显示的相关文件，其扩展名为DEP，例如用于刀具使用时间测试
	文件写保护，禁止编辑和删除
	由于程序正在运行，因此禁止删除和修改
日期	文件最后编辑日期
时间	文件最后编辑时间



要显示相关文件，将机床参数**dependentFiles**（122101号）设置为**MANUAL**（手动）。

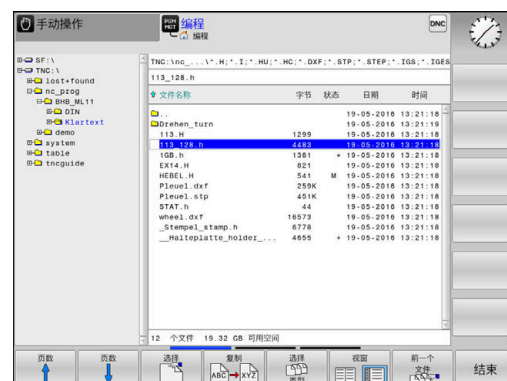

附加功能

保护文件和取消文件保护

- ▶ 将光标移到要保护的文件上



- ▶ 选择其它功能：
按下**更多 功能**软键



- ▶ 激活文件保护：
按下**保护**软键



- ▶ 将该文件用“保护”符标记



- ▶ 取消文件保护：
按下**未保护**软键

选择编辑器

- ▶ 将光标移到要打开的文件上
- 
 - ▶ 选择其它功能：
按下**更多 功能**软键
- 
 - ▶ 选择编辑器：
按下**选择 编辑器**软键
 - ▶ 标记所选编辑器
 - **文本编辑器**，编辑文本文件（例如，**.A**或**.TXT**）
 - **程序编辑器**，用于NC程序**.H**和**.I**类文件
 - **表编辑器**，编辑表（例如，**.TAB**或**.T**）
 - **BPM编辑器**，用于托盘表**.P**
 - ▶ 按下**确定**软键

插入和拔出USB存储设备

数控系统自动检测插入且文件系统受支持的USB设备。

如需取消USB设备，进行以下操作：

- 
 - ▶ 将光标移至左侧窗口
 - ▶ 按下**更多 功能**软键
- 
 - ▶ 拔下USB设备

更多信息: "数控系统的USB设备", 83 页

高级 访问 权限

高级 访问 权限功能只能与用户管理功能一起使用。该功能需要**public**（公共）目录。

更多信息: "设置高级文件访问权限", 403 页

第一次激活用户管理功能时，将连接TNC分区下的公共（**public**）目录。



只能定义公共（**public**）目录下文件的访问权限。
对于TNC分区中的全部文件，而非公共（**public**）目录下的全部文件，用户（**user**）功能将自动分配用户为拥有方。

更多信息: " '公共（public）' 目录", 403 页

选择驱动器，目录和文件



- ▶ 然后按下**PGM MGT**按键，调用文件管理器

用相连的鼠标或箭头键或软键浏览，将光标移至屏幕中的所需位置处：



- ▶ 在窗口中由左向右移动光标，也可以由右向左



- ▶ 在窗口中向上和向下移动光标



- ▶ 将光标移至一个窗口中的上一页或下一页



第1步：选择驱动器

- ▶ 将高亮区移至左侧窗口中的所需驱动器



- ▶ 选择驱动器：按下**选择**软键，或者



- ▶ 按下**ENT**按键

第2步：选择目录

- ▶ 将高亮区移至左侧窗口中的需要的目录处
- > 右侧窗口自动显示高亮目录下保存的全部文件。

第3步：选择文件

- ▶ 按下**选择 类型**软键



- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 移动高亮区至右侧窗口中所需的文件上



- ▶ 按下**选择**软键，或者



- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统打开在文件管理器被调用的操作模式下选择的文件。



如果在文件管理器中输入正在查找文件的第一个字母，光标自动跳转到同字母的第一个NC程序处。

过滤显示内容

要过滤显示的文件，执行以下操作：



- ▶ 按下**选择 类型**软键



- ▶ 按下所需文件类型的软键

或者：



- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 数控系统显示该文件夹下的全部文件。

或者：



- ▶ 用通配符，例如**4*.h**
- ▶ 数控系统显示文件类型“.h”的全部文件，只要文件以4开头。

或者：



- ▶ 输入文件扩展名，例如***.H;*.D**
- ▶ 数控系统显示文件类型“.h”和“.d”的全部文件。

设置的显示过滤器保持有效，即使数控系统重新启动依然有效，

选择最后所选文件中的一个文件

PGM
MGT

- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键

前一个
文件

- ▶ 显示最后10个选定的文件：按下**前一个 文件**软键

按下箭头键将光标移至所要选择的文件上：



- ▶ 在窗口中向上和向下移动光标



确定


- ▶ 选择文件：按下**确定**软键，或者

ENT

- ▶ 按下**ENT**键



用**复制 区域**软键可以复制被标记文件的路径。复制的路径可以多次使用（例如，用**PGM CALL**按键调用一个程序时）。

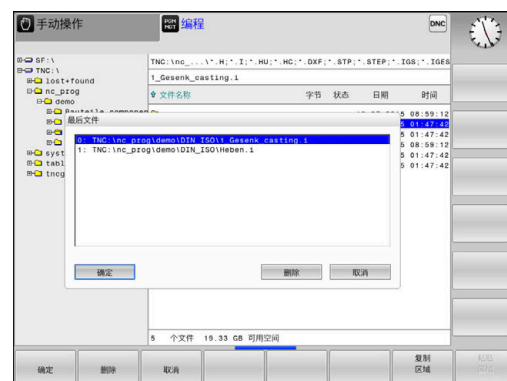

数控系统的USB设备



仅在文件传输和备份时，使用USB端口。编辑或运行NC程序前，将其保存在数控系统的硬盘上。这样避免重复进行数据维护和避免在程序运行时由于数据传输导致潜在问题。

用USB设备可以非常方便地备份数控系统的数据或将数据加载到数控系统中。数控系统支持以下USB设备：

- FAT/VFAT文件格式的软盘驱动器
- FAT/VFAT或exFAT文件系统的U盘
- NTFS文件系统的U盘
- FAT/VFAT文件格式的硬盘
- Joliet (ISO 9660) 文件格式的CD-ROM驱动器

数控系统自动检测插入的U盘。如果数控系统不支持U盘的文件系统，在插入U盘时，将显示出错信息。



如果连接USB数据存储介质时显示出错信息，检查SELinux安全软件的设置。

更多信息: "SELinux安全软件", 374 页

使用USB集线器时，如果数控系统显示**USB : TNC不支持该设备**的出错信息，用**CE**按键忽略和确认该出错信息。

如果该数控系统频繁出现不能正确识别FAT/VFAT或exFAT文件系统的USB设备，连接其它设备，检查端口。如果能解决该问题，用正常可用的设备。

使用USB设备



参见机床手册！

机床制造商为USB设备指定永久驱动器名。

USB设备在目录树中显示为单独驱动器，因此可以用前面章节中介绍的文件管理功能。

如果在文件管理器中将较大的文件传到USB设备中，数控系统显示**写入USB设备**对话框直到文件传输完成。用**隐藏**软键可关闭该对话框，但文件依旧在后台继续传输。数控系统显示该报警信息直到文件传输完成。

拔出USB设备

如需取消USB设备，进行以下操作：



- ▶ 将光标移至左侧窗口
- ▶ 按下**更多 功能**软键



- ▶ 拔下USB设备

与外部数据设备间的数据传输



向外部数据设备传输数据前，必须先设置数据接口。

更多信息: "设置数据接口", 362 页



- ▶ 按下**PGM MGT**按键




- ▶ 按下**视窗**软键，选择文件传输的屏幕布局



- ▶ 用箭头键将光标移到需要传输的文件上
- ▶ 该数控系统在窗口中向上和向下移动光标。



- ▶ 该数控系统将光标从左侧窗口移到右侧窗口，以及从右侧移到左侧窗口。

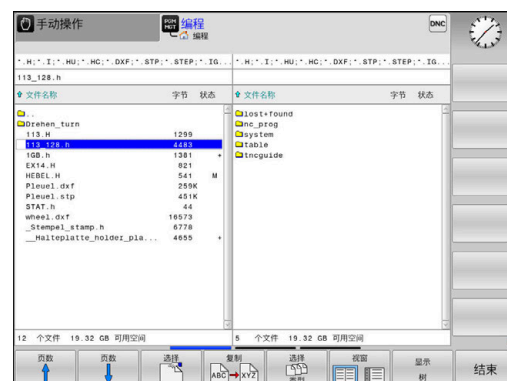

如果要将文件从数控系统复制到外部数据设备上，将左侧窗口中的光标移至要传输的文件上。

如果要从外部数据设备复制到数控系统中，将右窗口中的光标移至要传输的文件上。



- ▶ 按下**显示 树**软键，选择另一个驱动或目录
- ▶ 用箭头键选择所需目录



- ▶ 按下**显示 文件**软键
- ▶ 用箭头键选择需要的文件



- ▶ 按下**复制**软键



- ▶ 用**ENT**按键确认
- ▶ 该数控系统的状态窗口，报告复制进度。



- ▶ 或者：按下**视窗**软键
- ▶ 数控系统再次显示标准文件管理器窗口。

避免不完整的NC程序

加工前，该数控系统检查全部NC程序的完整性。如果没有**END PGM** NC程序段，该数控系统显示报警信息。

如果在**运行程序, 单段方式**或**运行程序, 自动方式**操作模式下启动不完整的NC数控程序，数控系统中止启动，显示出错信息。

执行以下操作，编辑NC程序：

- ▶ 在**编程**操作模式下，选择NC数控程序
- ▶ 该数控系统打开NC程序并自动添加**END PGM** NC程序段。
- ▶ 检查NC程序并根据需要使NC程序完整



- ▶ 按下**保存 为**软键
- ▶ 该数控系统添加**END PGM** NC程序段并进行保存。

数控系统在网络中

 让机床在安全网络中运行，保护数据和数控系统。


用以太网接口将数控系统接入网络。在数控系统上，可定义常规网络设置和连接网络驱动器。

更多信息: "以太网接口", 367 页

数控系统连接到网络上和共享文件时，数控系统在目录窗口中显示附加的驱动器。只要拥有相应的权限，选择驱动器、复制文件等功能也同样适用于网络驱动器。

 网络工作期间，数控系统记录所有出错信息。

 网络驱动器不保护不希望的数据操作。海德汉建议从**TNC**驱动器运行NC数控程序。

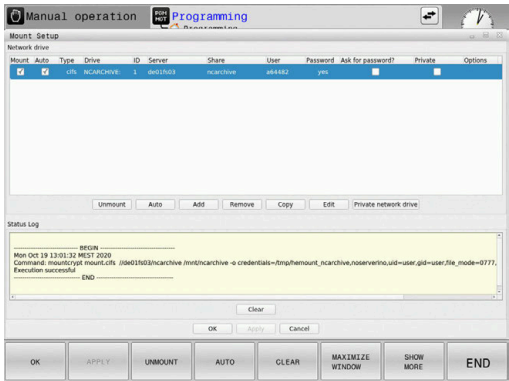

数据备份

海德汉建议定期将在该数控系统上创建的新NC程序和文件备份到计算机上。

海德汉的**TNCremo**免费软件，可以简单快捷地将数控系统上保存的数据进行备份。

也能直接从数控系统中备份文件。

更多信息: "备份和还原", 357 页

此外，还需要一个保存所有有关PLC程序、机床参数等与机床相关数据的介质。如需帮助，请与机床制造商联系。

 不定期地删除不需要的文件，使数控系统始终有足够的空间保存系统文件（例如刀具表）。

导入iTNC 530的文件

 参见机床手册！
机床制造商可调整**调整 NC程序/ 表**功能。
机床制造商可以定义更新规则，例如自动删除表中NC程序中的元音字符。

如果从iTNC 530中导出文件并将其导入到TNC 620中，根据文件类型，使用该文件前，必须调整其格式和内容。

机床制造商定义在用**调整 NC程序/ 表**功能时，可导入的文件类型。数控系统转换导入文件的内容，使其适用于TNC 620的格式并保存对被选文件的修改。

更多信息: "导入刀具表", 129 页

管理外部文件类型的附加工具

这些附加工具用于在数控系统中显示或编辑多种系统外创建的文件类型。

文件类型	描述
PDF文件 (pdf)	87 页
Excel电子表 (xls , csv)	88 页
网页文件 (htm , html)	89 页
ZIP压缩文件 (zip)	91 页
文本文件 (ASCII文件, 例如txt , ini)	92 页
视频文件 (ogg , oga , ogv , ogx)	93 页
图形文件 (bmp , gif , jpg , png)	93 页



pdf、xls、zip、bmp、gif、jpg和png扩展名的文件必须用二进制格式从计算机转到数控系统中。根据需要，调整TNCremo软件的设置（菜单项 >Extras (其它) > Configuration (配置) > Mode (模式) ）。。



如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按键操作。

更多信息: "使用触控屏", 413 页

显示PDF文件

要在数控系统中直接打开PDF文件，执行以下操作：

PGM
MGT

- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
- ▶ 选择保存PDF文件的目录

- ▶ 将光标移至PDF文件上

ENT


- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统用自己的附加工具**PDF阅读器**应用程序打开PDF文件。



任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统的用户界面，同时保持PDF文件在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。



如果使光标停在按钮上，系统显示该按钮功能的简要说明。有关**PDF阅读器**使用方法的更多信息，参见**帮助**。

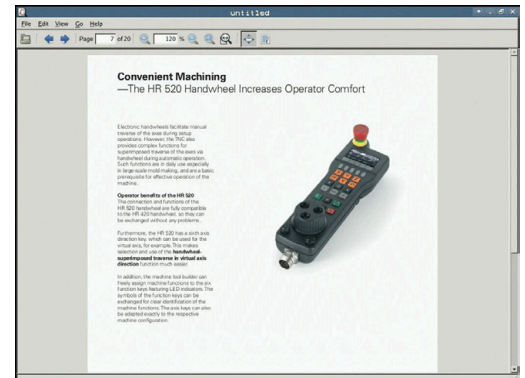

执行以下步骤退出**PDF阅读器**：

- ▶ 用鼠标选择**文件**菜单项
- ▶ 选择**关闭**
- ▶ 数控系统返回文件管理器。

如果未用鼠标，用下面方法关闭**PDF阅读器**：



- ▶ 按下切换软键的按键
- ▶ **PDF阅读器**打开**文件**下拉菜单。



- ▶ 将光标移到**关闭**菜单项

ENT

- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统返回文件管理器。



如果使用触控操作的TNC 620，五秒钟后自动结束全屏模式。

显示和编辑Excel文件

用下面方法在数控系统中直接打开和编辑扩展名为**xls**、**xlsx**或**csv**的Excel文件：

- 
 - ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
 - ▶ 选择保存Excel文件的目录
 - ▶ 将光标移至Excel文件上
- 
 - ▶ 按下**ENT**按键
 - ▶ 数控系统用自己的附加工具**Gnumeric**应用程序打开Excel文件。

 任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统的用户界面，同时保持Excel文件在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。

 如果使光标停在按钮上，系统显示该按钮功能的简要说明。有关**Gnumeric**使用方法的更多信息，参见**帮助**。

执行以下步骤退出**Gnumeric**：

- ▶ 用鼠标选择**文件**菜单项
- ▶ 选择**关闭**
- ▶ 数控系统返回文件管理器。

如果未用鼠标，用下面方法关闭**Gnumeric**附加工具：

- 
 - ▶ 按下切换软键的按键
 - ▶ **Gnumeric**附加工具打开**文件**下拉菜单。
- 
 - ▶ 将光标移到**关闭**菜单项
- 
 - ▶ 按下**ENT**按键
 - ▶ 数控系统返回文件管理器。

显示互联网文件

i 必须确保网络环境能避免病毒和恶意软件。包括对互联网的访问和其它网络的访问。
网络的保护措施由机床制造商、相应的网络管理员负责，例如使用防火墙。

i 配置和使用数控系统的沙箱。为了安全性和安全原因，必须在沙箱中打开浏览器。
更多信息: "沙箱选项卡", 371 页

执行以下操作，在数控系统中直接打开htm或html扩展名的网页文件：

- PGM MGT


ENT
- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
 - ▶ 选择保存网页文件的目录
 - ▶ 将光标移至网页文件上
 - ▶ 按下**ENT**按键
 - ▶ 数控系统用自己的附加工具**网页浏览器**应用程序打开网页文件。

i 任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统的用户界面，同时保持浏览器在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。

i 如果使光标停在按钮上，系统显示该按钮功能的简要说明。有关**网页浏览器**使用的更多说明，参见**帮助**。

启动网页浏览器时，定期检查是否有软件更新。
只有需要更新和已取消激活SELinux安全软件并已连接互联网时，才能更新网页浏览器。

i 更新后，重新激活SELinux。

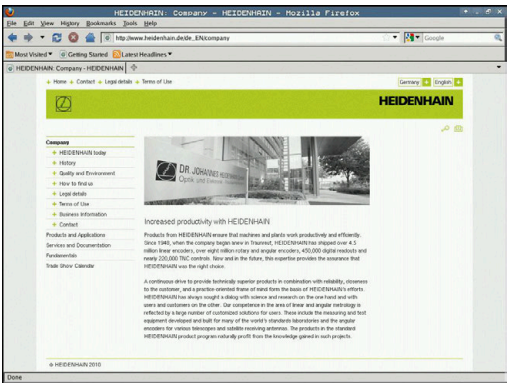

执行以下步骤关闭**网页浏览器**：

- ▶ 用鼠标选择**文件**菜单项
- ▶ 选择**退出**
- > 数控系统返回文件管理器。

如果未用鼠标，执行以下操作关闭**网页浏览器**：



- ▶ 按下切换软键的按键：**网页浏览器**打开**文件**下拉菜单



- ▶ 将光标移到**退出**菜单项



- ▶ 按下**ENT**按键
- > 数控系统返回文件管理器。

使用ZIP压缩文件

执行以下操作，在数控系统中直接打开zip扩展名的ZIP压缩文件：

- PGM
MGT


ENT
- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
 - ▶ 选择保存压缩文件的目录
 - ▶ 将光标移至压缩文件上
 - ▶ 按下**ENT**按键
 - ▶ 数控系统用自己的附加工具**Xarchiver**应用程序打开压缩文件。

i

任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统用户界面，同时保持压缩文件在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。

i

如果使光标停在按钮上，系统显示该按钮功能的简要说明。有关**Xarchiver**功能使用方法的更多信息，参见**帮助**。

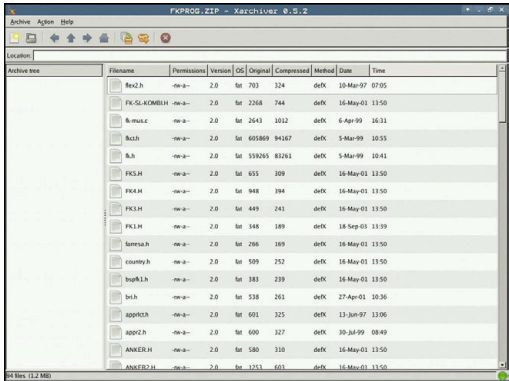

要退出**Xarchiver**，执行以下操作：

- ▶ 用鼠标选择**存档**菜单项
- ▶ 选择**Exit**
- ▶ 数控系统返回文件管理器。

如果未用鼠标，用下面方法关闭**Xarchiver**：

- ▶

↓

ENT
- ▶ 按下切换软键的按键
 - ▶ **Xarchiver**打开**存档**下拉菜单。
 - ▶ 将光标移到**Exit**菜单项
 - ▶ 按下**ENT**按键
 - ▶ 数控系统返回文件管理器。

显示或编辑文本文件

用内部文本编辑器打开和编辑文本文件（ASCII文件，例如txt扩展名的文件）。执行以下操作：

PGM
MGT

ENT

- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
- ▶ 选择保存文本文件的驱动和目录
- ▶ 将光标移至文本文件上
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统用内部文本编辑器打开文本文件。



或者，也能用**Leafpad**附加工具打开文本文件。**Leafpad**也支持用Windows系统中常用的快捷键，用快捷键能快速编辑文本（CTRL+C, CTRL+V...）。




任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统用户界面，同时保持文本文件在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。

执行以下步骤打开**Leafpad**：

- ▶ 用鼠标选择**Menu**（菜单），任务栏的海德汉图标
- ▶ 选择**Tools**（工具）和下拉菜单中的菜单项**Leafpad**

执行以下步骤退出**Leafpad**：

- ▶ 用鼠标选择**文件**菜单项
- ▶ 选择**Exit**
- ▶ 数控系统返回文件管理器。

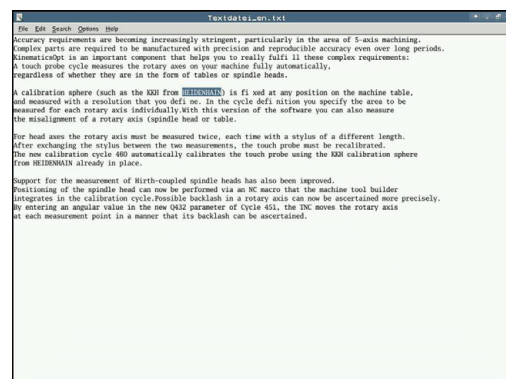

显示视频文件



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

执行以下操作，在数控系统中直接打开ogg、oga、ogv或ogx扩展名的视频文件：

PGM
MGT

- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
- ▶ 选择视频文件所在目录
- ▶ 将光标移至视频文件上

ENT

- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统在自己应用程序中打开视频文件。



其它格式，例如MP4文件，需要使用付费的Fluendo解码包。



其它软件将由机床制造商安装。

显示图像文件打开图像文件

执行以下操作，在数控系统中直接打开bmp、gif、jpg或png扩展名的图形文件：

PGM
MGT

- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
- ▶ 选择图像文件的保存目录
- ▶ 将光标移至图像文件上

ENT


- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统用自带的附加工具**ristretto**应用程序打开图像文件。



任何时候用组合键ALT+TAB都能返回数控系统用户界面，同时保持图像文件在打开状态。也可以点击任务栏的相应图标，切换回数控系统用户界面。



有关**ristretto**功能使用方法的更多信息，参见**帮助**。

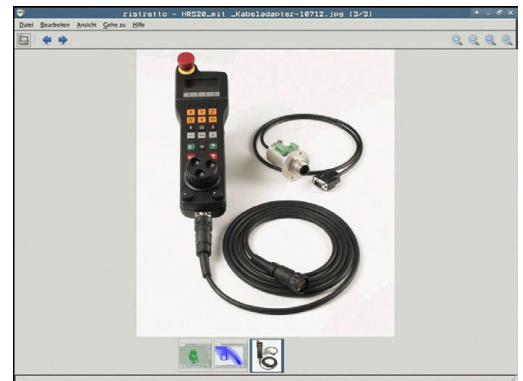

执行以下步骤退出**Ristretto**：

- ▶ 用鼠标选择**文件**菜单项
- ▶ 选择**Exit**
- > 数控系统返回文件管理器。

如果未用鼠标，执行以下操作关闭**Ristretto**工具：



- ▶ 按下切换软键的按键
- > **Ristretto**打开**文件**下拉菜单。



- ▶ 将光标移到**Exit**菜单项



- ▶ 按下**ENT**按键
- > 数控系统返回文件管理器。



如果使用触控操作的TNC 620，五秒钟后自动结束全屏模式。

3.6 出错信息和帮助系统

出错信息

显示错误

例如以下情况时，数控系统显示出错信息：

- 不正确的输入信息
- NC程序中的逻辑错误
- 无法加工的轮廓元素
- 不正确地使用测头
- 硬件更新

出错时，数控系统在标题区显示错误。

数控系统用不同的图标和文字颜色显示不同类型的错误。

图标	文字颜色	错误等级
	红色	错误
	红色	错误 问题类型
	黄色	报警
	绿色	注意
	蓝色	信息

该数控系统在标题区显示出错信息直到其清除或被高优先级错误（更高错误等级）取代。只短暂显示的信息总被显示。

该数控系统用缩写形式显示较长或多行的出错信息。有关全部待处理错误的完整信息显示在错误窗口中。

含NC程序段号的出错信息表示由该NC程序段或之前的NC程序段错误导致。

打开出错窗口

打开错误窗口时，将显示全部待处理错误的完整信息。

- 
- ▶ 按下**ERR**按键
 - 该数控系统打开出错窗口并显示所有累计的出错信息。

详细出错信息

该数控系统显示错误的可能原因及解决问题的建议：

- ▶ 打开发出错窗口
- ▶ 将光标移到相应出错信息处
 - ▶ 按下**更多信息**软键
 - ▶ 数控系统打开窗口，在该窗口中显示错误原因及排除错误的方法。
 - ▶ 退出信息：再次按下**更多信息**软键



高优先级的出错信息


由于硬件变化或升级，数控系统在开机启动时检测到错误，数控系统将自动显示出错信息窗口。数控系统显示问题型错误。

只需要按下相应软键确认问题，就能排除该错误。根据需要，数控系统继续显示对话直到已明确确定错误的原因或将错误排除。

如果出现较罕见的**处理器校验错误**，数控系统将自动显示错误窗口。不能纠正这类错误。

执行以下操作：

- ▶ 关闭数控系统
- ▶ 重新启动

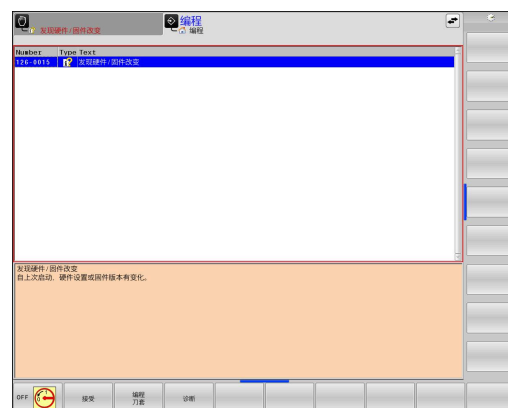

内部 信息软键

内部 信息软键提供有关该出错信息的说明。这些信息仅供服务人员使用。

- ▶ 打开发出错窗口
- ▶ 将光标移到相应出错信息处
 - ▶ 按下**内部 信息**软键
 - ▶ 数控系统打开一个窗口，在该窗口中显示有关该错误的内部信息。
 - ▶ 退出详细信息：再次按下**内部 信息**软键



过滤器软键

过滤器软键用于将错误窗口中的相同报警信息和出错信息分组。分组后，这些信息列表的显示更简短，更易读。

- ▶ 打开发出错窗口
- ▶ 按下**更多 功能**软键
- ▶ 按下**过滤器**软键
- ▶ 数控系统将相同的报警和出错信息分组。
- ▶ 在相应行的括号中显示各条信息出现的次数。
- ▶ 退出过滤器：按下**返回**软键



激活 自动 保存软键

用**激活 自动 保存**软键可指定错误编号，如果发生该编号的错误，数控系统将保存服务文件。



- ▶ 打开出错窗口



- ▶ 按下**更多 功能**软键



- ▶ 按下**激活 自动 保存**软键
- 数控系统打开**激活自动保存**弹出窗口。
- ▶ 定义输入项
 - **错误号**：输入需要的错误号
 - **有效**：激活该选项，自动创建服务文件
 - **注释**：根据需要，输入有关该错误号的备注信息



- ▶ 按下**存储**软键
- 如果出现指定错误号的错误，将自动保存服务文件。



- ▶ 按下**返回**软键

删除错误

自动清除错误



选择NC数控程序或重新启动时，数控系统自动清除待确认的报警信息和出错信息。 机床制造商用可选机床参数**CfgClearError**（130200号）指定是否自动清除这些信息。

该数控系统的工厂默认设置决定**测试运行**和**程序编辑**操作模式下的报警和出错信息将从错误窗口中自动清除。不清除机床操作模式下的提示信息。

清除出错窗口外的错误



- ▶ 按下**CE**按键
- 数控系统清除在标题区显示的错误和注意信息。



有时无法用**CE**删除出错信息，这是因为该键用于其它功能

清除错误

- ▶ 打开出错窗口
- ▶ 将光标移到相应出错信息处



- ▶ 按下**删除**软键



- ▶ 或者，清除全部错误：按下**删除 全部**软键



如果错误原因尚未被排除，该出错信息不能被删除。这时，出错信息仍然显示在窗口中。

错误日志

数控系统在错误日志中保存发生的错误和重要事件信息（例如，系统启动）。错误日志存储量有限。如果日志已满，数控系统用第二个文件。达到日志容量限制时，删除第一个错误日志，写入新的等。如果需要，从**当前 文件**切换至**上个 文件**，查看历史记录。

► 打开出错窗口

	► 按下 日志 文件 软键
	► 打开错误日志文件：按下 错误 日志 软键
	► 根据需要，设置前一个错误日志：按下 上个 文件 软键
	► 根据需要，设置当前错误日志：按下 当前 文件 软键

日志文件中最早的出错信息在文件的最开始处，最新出错信息在结尾处。

击键记录

数控系统在击键日志中保存每一次按键操作和重要事件信息（例如，系统启动）。击键日志存储量有限。达到击键记录的容量限制时，数控系统改用第二个击键日志文件。也达到容量限制时，删除第一击键日志并新写入等。根据需要，从**当前 文件**切换到**上个 文件**，查看输入历史。

日志
文件

▶ 按下**日志 文件**软键

击键
日志

▶ 打开按键操作日志文件：按下**击键 日志**软键

上个
文件

▶ 根据需要，设置前一个按键操作日志：按下**上个 文件**软键

当前
文件

▶ 根据需要，设置当前按键操作日志：按下**当前 文件**软键

数控系统在击键记录中保存每一个按下的按键。最早的记录信息在文件的最开始处，最新的记录信息在结尾处。

查看日志文件的按键和软键概要

软键/键	功能
	转到击键日志起始位置
	转到击键日志结束位置
	查找文字
	当前击键日志
	上个击键日志
	向上/向下一行
	
	返回主菜单

说明信息

如果发生操作错误，例如按下不允许的按键或输入超出有效范围的数据，该数控系统在标题区显示有关该操作错误的信息。下次输入有效信息时，数控系统将删除该信息。

保存服务文件

根据需要，可以保存数控系统的当前状态，和可以将其提供给服务技术人员进行分析。保存一组服务文件（错误日志和击键日志以及有关机床和加工当前状态的信息）。



为便于用电子邮件发送服务问价，该数控系统在服务文件中只保存文件大小不超过10 MB的当前NC数控程序。如果NC数控程序超过该大小，将无法添加到已创建的服务文件中。

如果用相同文件名再次执行**保存 维修 文件**功能，以前保存的一组服务文件将被覆盖。因此，再次执行该功能时，用一个不同的文件名。

保存服务文件

-  ► 打开出错窗口
-  ► 按下**日志 文件**软键
-  ► 按下**保存 维修 文件**软键
- 数控系统打开弹出窗口，在该弹出窗口中输入服务文件的文件名或完整路径。
-  ► 按下**确定**软键
- 数控系统保存服务文件。

关闭出错窗口

要再次关闭错误窗口，执行以下操作：

-  ► 按下结束（**END**）软键
-  ► 或者：按下**ERR**按键
- 该数控系统关闭错误窗口。

TNCguide上下文相关帮助系统

应用



使用TNCguide系统前，需在海德汉公司网站中下载帮助文件
更多信息: "下载当前帮助文件", 105 页

TNCguide是一个上下文敏感的帮助系统，它提供用户手册的内容并用HTML格式显示。TNCguide用**HELP**（帮助）按键启动，该数控系统通常立即显示帮助被调用时的相关信息（上下文相关调用）。即使正在编辑NC程序段和按下**HELP**（帮助）按键，通常将直接转到手册中正好讲解相应功能的位置处。




该数控系统尽可能用被选的对话语言显示TNCguide的帮助信息。如果尚无需要的语言版，该数控系统自动打开英语版。

- TNCguide提供以下用户手册内容：
- Klartext对话式编程用户手册（**BHBKlartext.chm**）
 - ISO格式编程用户手册（**BHBIso.chm**）
 - 设置、测试和运行NC程序用户手册（**BHBoperate.chm**）
 - 加工循环编程用户手册（**BHBcycle.chm**）
 - 工件和刀具测量循环编程用户手册（**BHBtchprobe.chm**）
 - 根据需要，TNCdiag应用的用户手册（**TNCdiag.chm**）
 - 全部出错信息列表（**errors.chm**）
- 此外，还有**main.chm**“整本”文件，它包括全部现有“.chm”文件。



机床制造商也可以将机床相关文档内置在TNCguide中。这些机床文档将在**main.chm**文件中显示为单独手册。

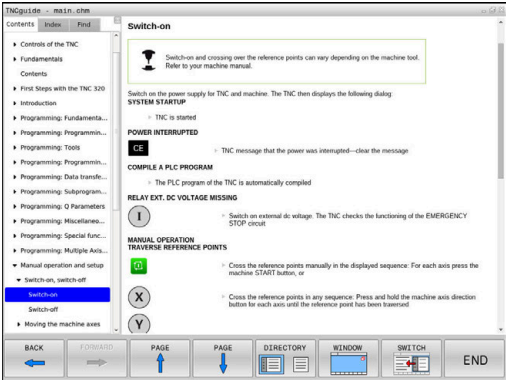

使用TNCguide

调用TNCguide

可用多个选项启动TNCguide：

- 按下**HELP**（帮助）按键。
- 首先点击屏幕右下角处的帮助图标，然后点击相应软键
- 用文件管理器打开帮助文件（.chm文件）。即使“.chm”文件未保存在数控系统的内部存储器中，也能打开任何一个这类文件



在Windows编程站上，TNCguide将由内部定义的标准浏览器打开。


许多软键都有上下文相关调用功能，用它可以直接显示这些软键功能说明。要使用该功能，需要使用鼠标。

执行以下操作：

- ▶ 选择有所需软键的软键行
- ▶ 用鼠标点击帮助图标，该图标显示在该数控系统的软键行紧上方
- ▶ 将鼠标指向问号。
- ▶ 移动问号至需要说明的软键上
- ▶ 该数控系统打开TNCguide。如果被选的软键没有输入点，那么该数控系统打开帮助文件**main.chm**。用全文搜索功能或浏览功能，搜索需要的说明。

即使正在编辑NC程序段，也有上下文相关帮助功能：

- ▶ 选择任何一个NC程序段
- ▶ 选择所需字
- ▶ 按下**HELP**（帮助）按键。
- ▶ 该数控系统打开“帮助”系统并显示当前功能的说明。该帮助系统不适用于机床制造商的辅助功能或循环。

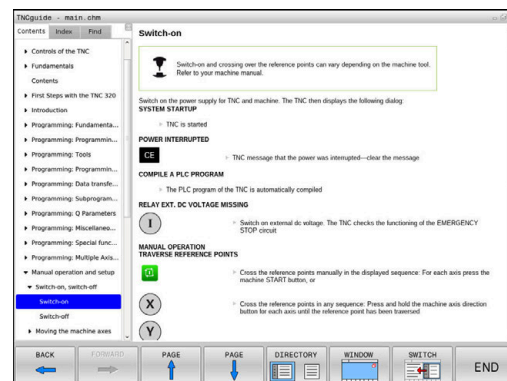

浏览TNCguide

浏览TNCguide系统的最便捷方法是使用鼠标。目录显示在屏幕左侧。点击右三角箭头打开子目录，点击相应主题单独打开相应页。其操作方法与Windows资源管理器的使用方法相同。

链接的文本位置（交叉引用）用下划线和蓝色表示。点击链接打开相应页。

当然，也可以用按键或软键使用TNCguide。下表为相应键的概要功能说明。

软键	功能
	如果左侧目录在活动状态：选择其上或其下的项
	如果右侧文本窗口在活动状态：未完整显示文本或图形时，向下或向上移动页面
	- 如果左侧目录在活动状态：打开目录 - 如果右侧文本窗口在活动状态：无作用
	- 如果左侧目录在活动状态：关闭目录 - 如果右侧文本窗口在活动状态：无作用
	- 如果左侧目录在活动状态：用光标键显示所选页 - 如果右侧文本窗口在活动状态：光标位于一个链接上时，跳转到链接页
	- 如果左侧目录在活动状态：切换目录显示、主题索引显示、全文搜索功能的选项卡和切换到右半屏显示 - 如果右侧文本窗口在活动状态：跳至左侧窗口
	如果左侧目录在活动状态：选择其上或其下的项
	如果右侧文本窗口在活动状态：跳转到下一链接
	选择上个显示页
	如果使用 选择上个显示页 功能，向前翻页
	向上移动一页
	向下移动一页
	显示或隐藏目录
	切换全屏和非全屏显示。非全屏显示时，可看到数控系统窗口的其它部分
	焦点在内部被切换到数控系统应用程序，因此可在TNCguide打开期间操作数控系统。如果为全屏显示，改变焦点前，数控系统自动减小窗口大小
	退出TNCguide

主题索引

手册中最重要的主题项收录在主题索引中（**Index**（索引）选项卡）中。直接用鼠标或箭头键选择它们。


左侧窗口在当前状态时。



- ▶ 选择**索引**选项卡
- ▶ 用箭头键或鼠标，选择需要的密码

或者：

- ▶ 输入前几个字符
- ▶ 数控系统同步主题索引并创建一个列表，用该列表可以更方便地查找主题。
- ▶ 用**ENT**键调用有关被选关键字的信息

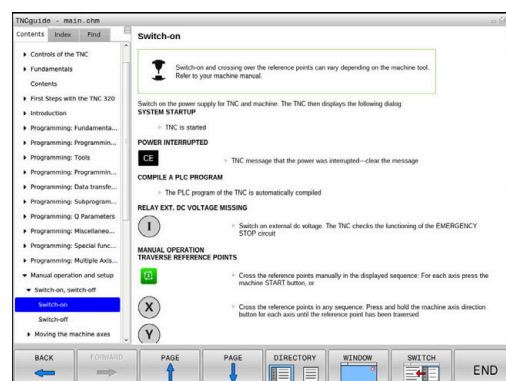

全文搜索

在**查找**选项卡和TNCguide全文中搜索特定关键字。

左侧窗口在当前状态时。



- ▶ 选择**查找**选项卡
- ▶ 激活**Find:** (查找:) 输入框
- ▶ 输入搜索字
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统用列表显示包括该文字的全部信息。
- ▶ 用箭头键浏览到需要的信息处
- ▶ 按下**ENT**键直接转到所选信息源处



全文搜索只适用于单词。

如果激活了**仅搜索标题**功能，数控系统只搜索标题而忽略正文内容。要激活该功能，用鼠标或选择它，然后按下空格按键确认。

下载当前帮助文件

要查找数控系统软件的帮助文件时，请访问海德汉网站：

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

用下面方法查找相应的帮助文件：

- ▶ TNC数控系统
- ▶ 产品线，例如TNC 600
- ▶ 需要的NC软件编号，例如TNC 620 (81760x-07)
- ▶ 在**TNCguide在线帮助**表中选择需要的语言版
- ▶ 下载ZIP文件
- ▶ 解压缩ZIP文件
- ▶ 将解压缩的CHM文件移至数控系统的**TNC:\tncguide\en**目录下或相应语言的子目录下



用**TNCremo**将CHM文件传到该数控系统中时，为**.chm**扩展名的文件，选择二进制模式。

语言	TNC目录
德语	TNC:\tncguide\de
英语	TNC:\tncguide\en
捷克语	TNC:\tncguide\cs
法语	TNC:\tncguide\fr
意大利语	TNC:\tncguide\it
西班牙语	TNC:\tncguide\es
葡萄牙语	TNC:\tncguide\pt
瑞典语	TNC:\tncguide\sv
丹麦语	TNC:\tncguide\da
芬兰语	TNC:\tncguide\fi
荷兰语	TNC:\tncguide\nl
波兰语	TNC:\tncguide\pl
匈牙利语	TNC:\tncguide\hu
俄语	TNC:\tncguide\ru
简体中文	TNC:\tncguide\zh
繁体中文	TNC:\tncguide\zh-tw
斯洛文尼亚语	TNC:\tncguide\sl
挪威语	TNC:\tncguide\no
斯洛伐克语	TNC:\tncguide\sk
韩语	TNC:\tncguide\kr
土耳其语	TNC:\tncguide\tr
罗马尼亚语	TNC:\tncguide\ro

3.7 NC基础知识



位置编码器和参考点

机床轴上的位置编码器用于记录机床工作台或刀具位置。直线轴通常配直线光栅尺，回转工作台和摆动轴通常配角度编码器。

机床轴运动时，相应位置编码器生成电信号。该数控系统对电信号进行处理并精确地计算机床轴的实际位置。

如果电源断电，计算的位置将不再对应于机床实际位置。为恢复该对应关系，增量式位置编码器提供参考点。参考点回零后，代表机床参考坐标系参考点的信号传输给数控系统。该信号重新建立该数控系统显示值与当前机床位置间的对应关系。如果直线光栅尺带距离编码参考点，执行参考点回零时，机床轴移动量不超过20毫米，角度编码器不超过20度。

如果使用绝对位置编码器，开机后绝对位置值立即传给数控系统。因此，开机后就能立即重新建立机床运动位置与实际位置的对应关系。

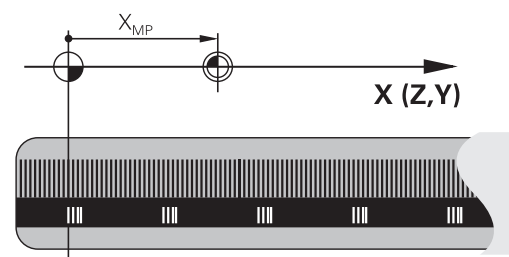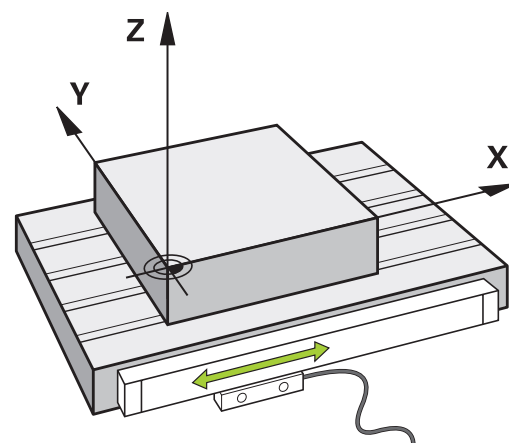

可编程轴

在默认设置下，该数控系统的可编程轴符合DIN 66217标准的轴定义。


有关可编程轴的标识，参见下表。

基本轴	平行轴	旋转轴
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C



参见机床手册！

可编程轴的数字、标识和分配取决于机床。
机床制造商定义其它轴，例如PLC轴。

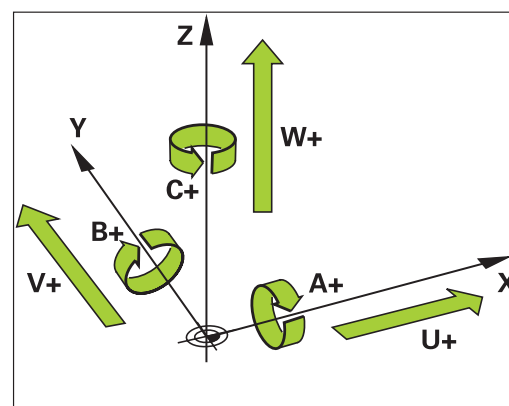

参考坐标系

数控系统要用定义的路径运动轴，需要**参考坐标系**。
安装在机床上的平行直线光栅尺是直线轴的简单参考坐标系。直线光栅尺代表一个**数轴**，这是一个单维坐标系。
要接近**平面**中的一个点，数控系统需要两个轴，也即二维参考坐标系。
要接近**空间**中的一个点，数控系统需要三个轴，也即三维参考坐标系。如果这三个轴相互垂直，那么这是一个**三维直角坐标系**。

i

根据右手规则，手指指向三个基本轴的正方向。




要在空间中唯一地确定一个点，不仅需要三维系统，还需要一个**坐标原点**。三个轴的共同交点是3-D坐标系的坐标原点。这个交点的坐标是X+0、Y+0和Z+0。
例如数控系统只在同一个位置换刀和必须基于当前工件位置执行参考点回零操作，数控系统必须能区分不同的坐标系。

数控系统区分以下参考坐标系：

- 机床坐标系M-CS：
Machine Coordinate System
- 基本坐标系B-CS：
Basic Coordinate System
- 工件坐标系W-CS：
Workpiece Coordinate System
- 加工面坐标系WPL-CS：
Working Plane Coordinate System
- 输入坐标系I-CS：
Input Coordinate System
- 刀具坐标系T-CS：
Tool Coordinate System

i

所有参考坐标系相互关联。他们都基于特定机床运动特性链。
机床坐标系是参考坐标系。

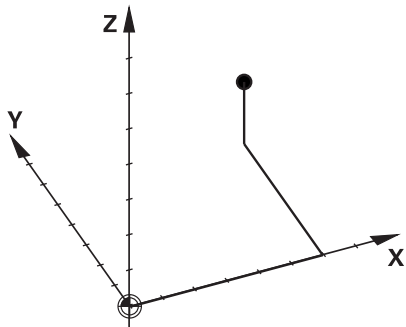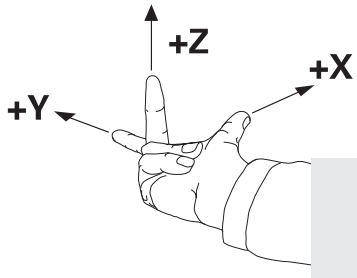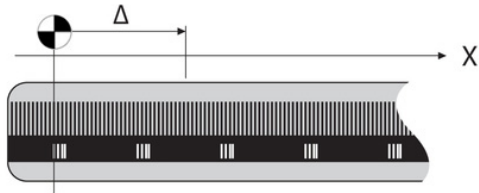

机床坐标系M-CS


机床坐标系对应于运动特性描述，因此代表机床的实际机械结构。

由于机床的机械结构不可能准确地对应于直角坐标系，机床坐标系由多个一维坐标系组成。这些一维坐标系对应于实际机床轴，机床轴不需要必须相互垂直。

一维坐标系的位置和方向基于运动特性描述中的主轴尖的变换和旋转进行定义。

坐标原点的位置，也即机床原点由机床制造商在机床配置中定义。机床配置中的设置值定义编码器的零位和相应机床轴。理论上，机床原点并非必须位于物理轴的交点位置。因此，也可以位于运动行程外。

由于用户不能修改机床配置的设置值，机床坐标系用于确定不变的位置，例如换刀点。

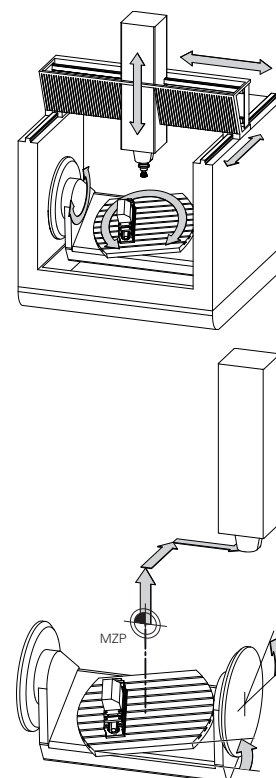

机床原点 (MCP)

软键

应用



用户可用特定轴在预设表中的**偏移量**数据定义机床坐标系的平移。



机床制造商根据机床情况，配置预设点管理的**偏移量**列。


更多信息: "预设点管理", 174 页

注意

碰撞危险！

根据机床情况，数控系统可能还提供托盘预设点表。在该表中，机床制造商定义预设表中定义的**OFFSET**（偏移）值生效前有效的**OFFSET**（偏移）值。附加状态栏的**PAL**选项卡显示托盘预设点是否已激活以及激活的预设点。由于托盘预设点表的**OFFSET**（偏移）值不显示，也不可编辑，在全部运动中都存在碰撞危险！

- ▶ 参见机床制造商的文档资料
- ▶ 托盘预设点仅与托盘一起使用
- ▶ 开始加工前，检查**PAL**选项卡的显示

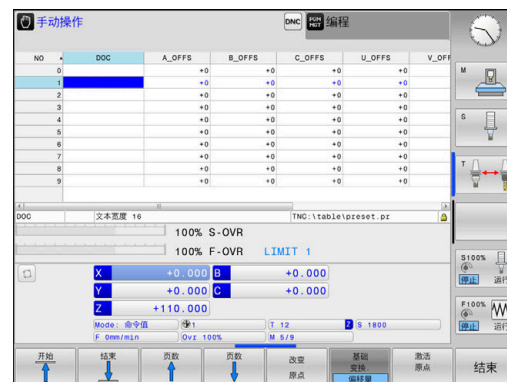



另一项功能是**OEM-OFFSET**（OEM偏移），仅适用于机床制造商。**OEM-OFFSET**（OEM偏移）用于定义旋转轴和平行轴的附加平移。

全部**偏移**值（以上全部**偏移**输入选项）的合计值导致**实际值**位置与轴的**RFACTL**位置之间不同。

该数控系统转换机床坐标系的所有运动，与参考坐标系的输入值无关。

例如一个3轴机床，Y轴为倾斜轴，与ZX面不垂直：

- ▶ 在**手动数据输入定位**操作模式下执行**L IY+10**的NC程序段
- > 该数控系统由定义值确定轴的所需名义值。
- > 定位运动期间，该数控系统移动机床轴**Y和Z**。
- > **RFACTL**和**RFNOML**显示区显示机床坐标系下Y轴和Z轴运动。
- > **实际值**和**命令值**页面中只显示输入坐标系中一个Y轴的运动。
- ▶ 在**手动数据输入定位**操作模式下，执行NC程序段**L IY-10 M91**
- > 该数控系统由定义值确定轴的所需名义值。
- > 定位运动期间，该数控系统只运动机床轴**Y**轴。
- > **RFACTL**和**RFNOML**页面只显示机床坐标系下的一个Y轴运动。
- > **实际值**和**命令值**页面只显示输入坐标系下的Y轴和Z轴运动。


用户可相对机床原点在程序中定义位置，例如用辅助功能**M91**。

基本坐标系B-CS

基本坐标系是3-D直角坐标系。其坐标原点为运动特性模型的终点。基本坐标系的方向基本对应于机床坐标系的方向。如果机床制造商使用附加运动特性变化，则可能不同。

运动特性模型，也即基本坐标系的坐标原点的位置由机床制造商在机床配置中定义。用户不能修改机床配置数据。

基本坐标系用于确定工件坐标系的位置和方向。

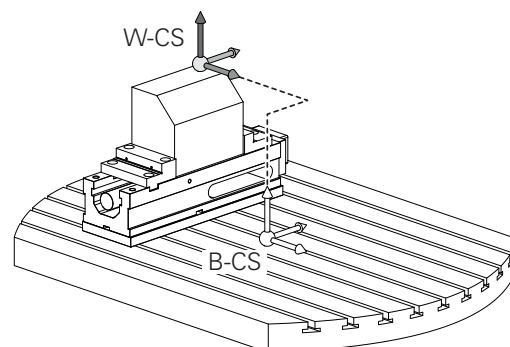

软键 应用




例如，用户用3-D测头确定工件坐标系的位置和方向。该数控系统将相对基本坐标系确定的值保存为预设点管理中的**基础变换**值。



机床制造商根据机床情况，配置预设点管理中的**基础变换**列。

更多信息: "预设点管理", 174 页

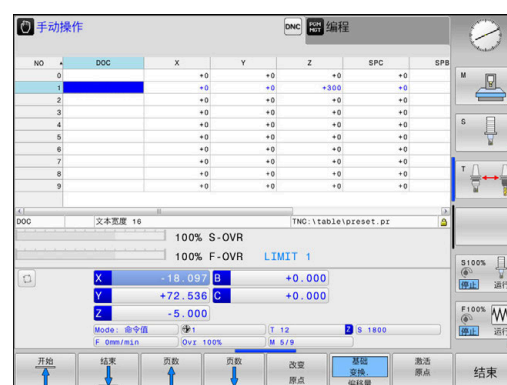

注意

碰撞危险！

根据机床情况，数控系统可能还提供托盘预设点表。在该表中，机床制造商定义预设点表中**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值生效前有效的**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值。附加状态栏的**PAL**选项卡显示托盘预设点是否已激活以及激活的预设点。由于托盘预设点表**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值不可见，也不可编辑，因此任何运动中都可能发生碰撞！


- ▶ 参见机床制造商的文档资料
- ▶ 托盘预设点仅与托盘一起使用
- ▶ 开始加工前，检查**PAL**选项卡的显示

工件坐标系W-CS

工件坐标系是3-D直角坐标系。其坐标零点为当前原点。
工件坐标系的位置和方向取决于预设表当前行的**基础 变换**.值。

软键	应用
基础 变换 偏移量	例如，用户用3-D测头确定工件坐标系的位置和方向。该数控系统将相对基本坐标系确定的值保存为预设点管理中的 基础 变换 .值。

更多信息: "预设点管理", 174 页

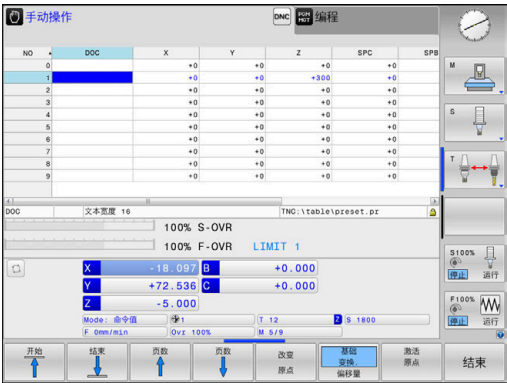

在工件坐标系中，用户用变换定义加工面坐标系的位置和方向。
工件坐标系的变换：

- **3D ROT**功能
 - **PLANE**功能
 - 循环**19 WORKING PLANE**
- 循环**7 DATUM SHIFT**
(倾斜加工面前平移)
- 循环**8 MIRROR IMAGE**
(倾斜加工面前镜像)

变换的结果将根据程序顺序建立相互关系。
在每一个坐标系中，仅编写指定（推荐的）变换程序。其包括在设置变换时和在重置变换时。任何其它用法可导致不希望或意外的结果。请遵守以下编程注意事项。

编程注意事项：


- 在**PLANE**功能（不含**PLANE**轴角）前编程的变换（镜像和平移）将改变倾斜原点的位置（加工面坐标系WPL-CS的原点）和旋转轴的方向
 - 如果仅编写平移程序，那么只改变倾斜原点的位置
 - 如果仅编写镜像的程序，那么只改变旋转轴的方向
- 与**PLANE**轴角和循环**19**一起使用时，编程的变换（镜像、旋转和缩放）不影响倾斜原点的位置或旋转轴的方向

如果工件坐标系当前无变换，加工面坐标系的位置和方向与工件坐标系的位置和方向相同。

3轴机床或纯3轴加工没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础 变换**.值直接影响加工面坐标系。

当然，加工面坐标系中可有其它变换

更多信息: "加工面参考坐标系WPL-CS", 112 页

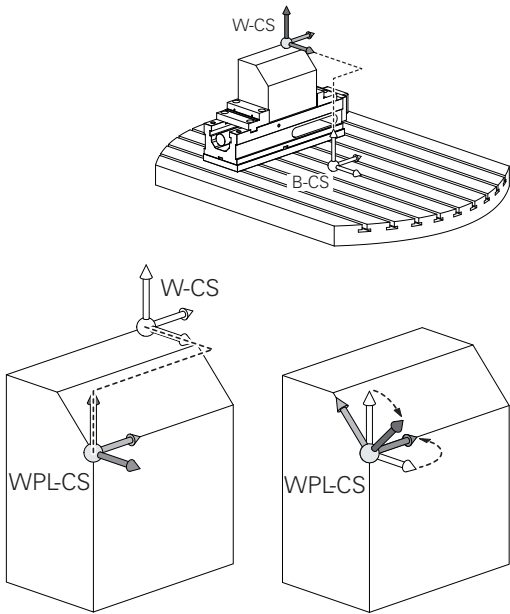

加工面参考坐标系WPL-CS



加工面坐标系是3-D直角坐标系。

加工面坐标系的位置和方向取决于工件坐标系的当前变换。



如果工件坐标系当前无变换，加工面坐标系的位置和方向与工件坐标系的位置和方向相同。

3轴机床或纯3轴加工没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础变换**值直接影响加工面坐标系。

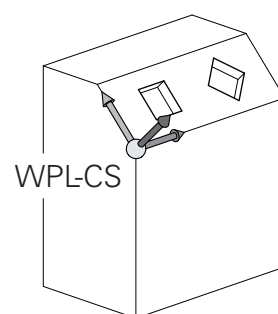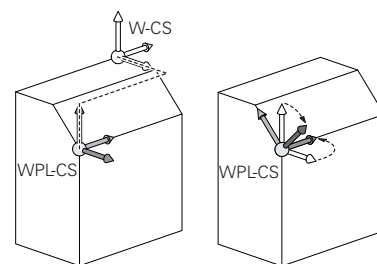

在加工面坐标系中，用户用变换定义输入坐标系的位置和方向。

加工面坐标系的变换：

- 循环7 DATUM SHIFT
- 循环8 MIRROR IMAGE
- 循环10 ROTATION
- 循环11 SCALING
- 循环26 AXIS-SPEC. SCALING
- PLANE相对角



在**PLANE**功能中，**PLANE相对角**适用于工件坐标系和用于对正加工面坐标系。

增量式倾斜数据总是相对当前加工面坐标系。




变换的结果将根据程序顺序建立相互关系。



如果加工面坐标系当前没有变换，输入坐标系的位置和方向与加工面坐标系的位置和方向相同。

此外，3轴机床或进行纯3轴加工，无工件坐标系变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础变换**值直接影响输入坐标系。

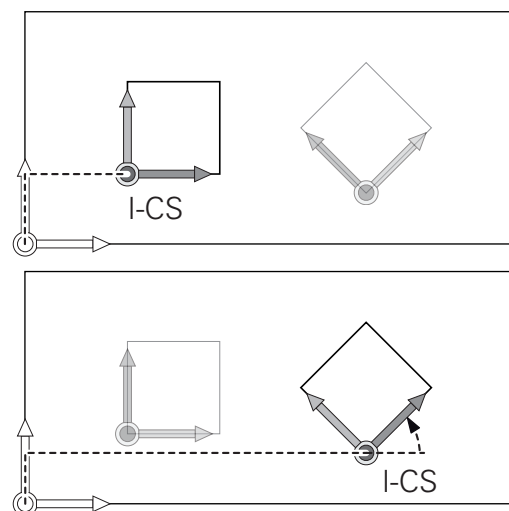

输入坐标系I-CS

输入坐标系是3-D直角坐标系。

输入坐标系的位置和方向取决于加工面坐标系的当前变换。

如果加工面坐标系当前没有变换，输入坐标系的位置和方向与加工面坐标系的位置和方向相同。

此外，3轴机床或进行纯3轴加工，无工件坐标系变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础 变换**值直接影响输入坐标系。

用输入坐标系的定位程序段，用户可以定义刀具位置，因此能确定刀具坐标系的位置。

命令值、实际值、随动误差和ACTDST的显示也基于输入坐标系。

输入坐标系的定位程序段：

- 平行轴定位程序段
- 直角坐标或极坐标的定位程序段
- 直角坐标和表面法向矢量的定位程序段

举例

7 X+48 R+

7 L X+48 Y+102 Z-1.5 R0


7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 R0

刀具坐标系的位置由直角坐标X、Y和Z决定，也能用表面法向矢量的定位程序段决定。

如与3-D刀具补偿一起使用，刀具坐标系的位置可沿表面法向矢量进行平移。

刀具坐标系方向的确定可用多种参考坐标系。

更多信息: "刀具坐标系T-CS", 114 页

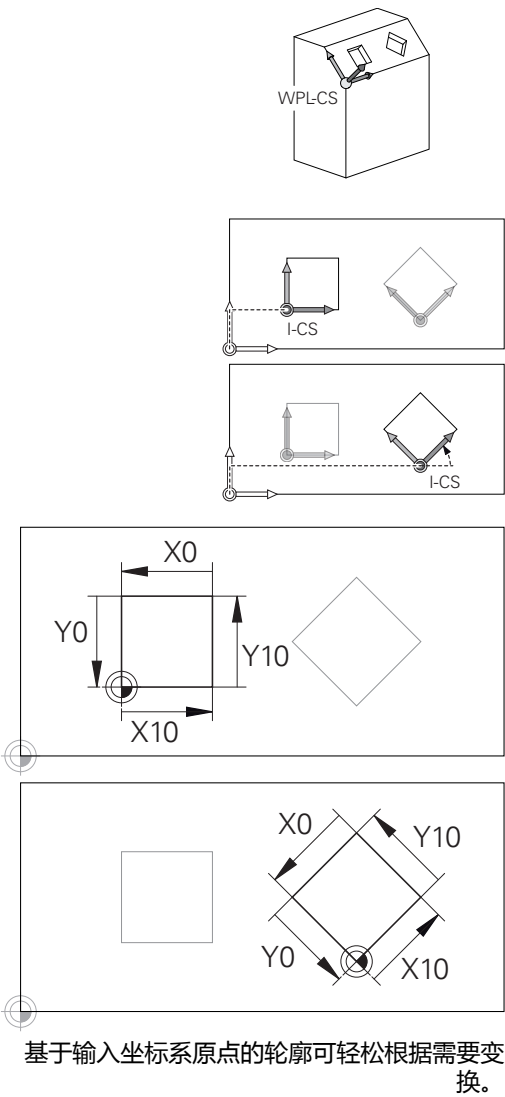

刀具坐标系T-CS

刀具坐标系是3-D直角坐标系。其坐标零点为刀具原点。刀具表中数据，对于铣刀**L**和**R**和车刀**ZL**、**XL**和**YL**，相对该点。

更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页

根据刀具表中的数据，刀具坐标系的坐标原点平移到刀具中心点TCP。TCP表示Tool Center Point (刀具中心点)。



如果NC程序不是基于刀尖，必须平移刀具中心点。所需的平移在NC程序的刀具调用中用差值的方式进行。



图示的TCP位置是使用3-D刀具补偿的前提条件。



用输入坐标系的定位程序段，用户可以定义刀具位置，因此能确定刀具坐标系的位置。

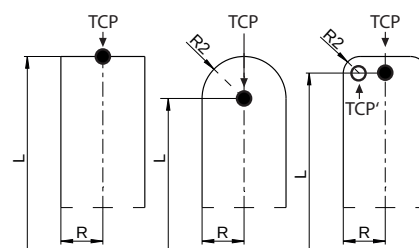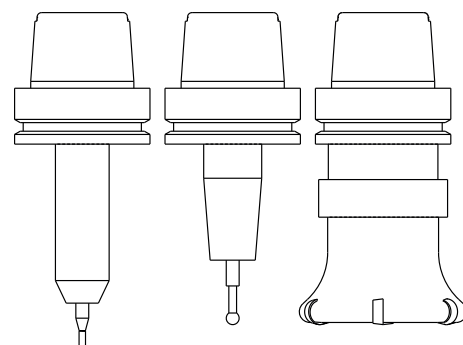

如果**TCPM**功能或辅助功能**M128**已激活，刀具坐标系的方向取决于刀具的当前倾斜角。

用户可用机床坐标系定义刀具的倾斜角，也可以用加工面坐标系定义刀具倾斜角。

机床坐标系的刀具倾斜角：

举例

```
7 L X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128
```

加工面坐标系的刀具倾斜角：


举例

```
6 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS
```

```
7 L A+0 B+45 C+0 R0 F2500
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 TX-0.08076201 TY-0.34090025 TZ0.93600126
  R0 M128
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 R0 M128
```

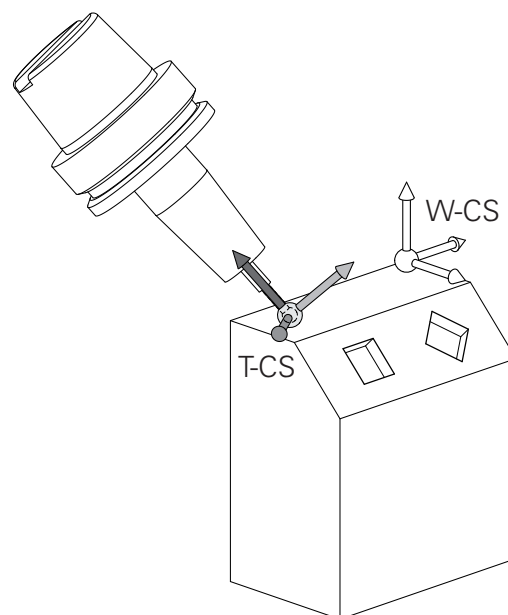




对于示例中用矢量功能的定位程序段，可用**TOOL CALL**（刀具调用）程序段的补偿值**DL**、**DR**和**DR2**或**tco**补偿表进行3-D刀具补偿。补偿值的作用方式取决于刀具类型。该数控系统通过刀具表的**L**、**R**和**R2**列可检测多种类型的刀具：

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$
→端铣刀
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→半径铣刀或球头铣刀
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→盘铣刀或圆环刀



如果未启用**TCPM**功能或辅助功能**M128**，刀具坐标系的方向与输入坐标系的方向相同。

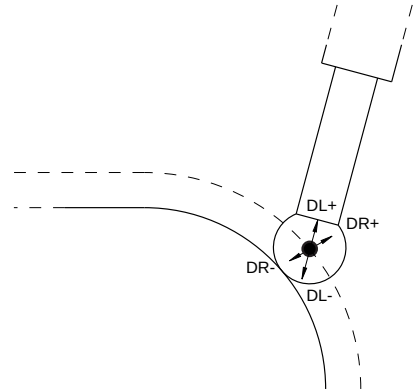

3.8 附件：海德汉3-D测头和电子手轮

用3-D测头（选装项17）

海德汉3-D测头的应用：

- 自动对正工件
- 快速和精确地设置预设点
- 程序运行期间，测量工件
- 测量和检查刀具



工件和刀具测量循环编程用户手册详细介绍探测循环的全部功能如需该用户手册，请联系海德汉公司。
ID：1303431-xx

触发式测头TS 260、TS 444、TS 460、TS 642和TS 740

TS 248和TS 260触发式测头经济高效，通过电缆传输触发信号。

无线TS 740和TS 642触发式测头以及较小的TS 460和TS 444触发式测头适用于带换刀系统的机床。所有以上测头都采用红外线传输信号。TS 460也支持无线传输并选配碰撞保护功能。由于TS 444测头自带涡轮发电机，因此无需使用电池。

海德汉触发式测头带高耐磨性的光学开关或多个高精度压力传感器（TS 740），其检测测针偏移。测针偏移时，生成触发信号，该数控系统以此将测头的当前位置保存为实际值。



触发式测头TT 160和TT 460

TT 160和TT 460触发式测头设计用于高效和高精度地测量和检测刀具尺寸。

该数控系统提供多种循环，用这些循环可以在主轴旋转时或静止时，确定刀具长度和半径。触发式测头非常坚固，具有极高的防护能力，能有效地抵抗冷却液和切屑的影响。

高耐磨性的光学开关生成触发信号。TT 160通过电缆传输信号。TT 460支持红外线和无线电的信号传输。



HR电子手轮

用电子手轮可以方便地手动运动进给轴滑座。手轮的移动倍率选择范围大。海德汉不仅提供HR 130和HR 150面板手轮，还提供便携式HR 510、HR 520和HR 550FS手轮。

更多信息: "用电子手轮运动", 158 页



该数控系统可以同时连接控制部件为串口的多个电子手轮并交替使用各个手轮（**HSCI**：海德汉串行数控接口）。由机床制造商进行配置。



4

刀具

4.1 刀具数据

刀具号，刀具名

每把刀都有一个0至32767之间的标识号。如果使用刀具表，而且还可以为每把刀输入刀具名。刀具名称最多可由32个字符组成。



允许的特殊字符： # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

保存时，该数控系统自动用大写字母替换小写字母。

不允许的字符： <Leerzeichen> !" ' () * + ; : < = > ? [/] ^ ` { | } ~

刀具编号0被自动定义为标准刀具，其长度 $L=0$ ，半径 $R=0$ 。在刀具表中，刀具T0也被定义为 $L=0$ 和 $R=0$ 。


刀具长度L

必须用基于刀具参考点的绝对值，输入刀具长度L。



数控系统需要用刀具的绝对长度执行大量功能（例如，材料切除仿真或**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**）。

测头的绝对长度必须是指相对刀具参考点的长度。机床制造商通常将主轴鼻端定义为刀具参考点。

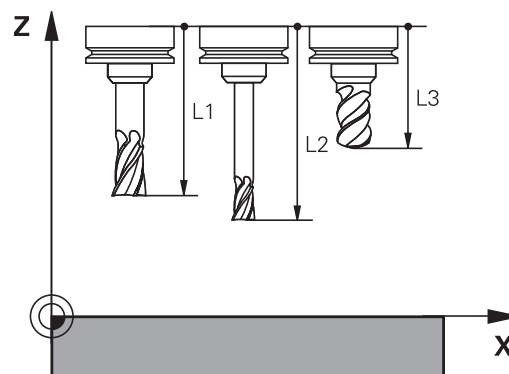

测量刀具长度

可在机床内测量刀具（例如，用刀具测头）或在机床外用刀具预调仪测量。如果没有这类测量设备，也能确定刀具长度。

用以下功能确定刀具长度：

- 用量块
- 用量杆（检测刀具）



确定刀具长度前，必须将设置主轴坐标轴的预设点。

用量块确定刀具长度




如果刀具参考点在主轴端面位置，只能用量块设置预设点。
将预设点设置在表面上，刀具将触碰该表面。可能需要首先创建该表面。

执行以下操作，用量块设置原点：

- ▶ 将量块安装在机床工作台上
- ▶ 将主轴端面移到量块附近
- ▶ 沿 $Z+$ 轴方向逐渐运动直到在主轴端面下划过量块
- ▶ 设置 Z 轴方向的原点

要确定刀具长度，执行以下操作：

- ▶ 插入刀具
- ▶ 触碰表面
- > 数控系统显示绝对刀具长度，其尺寸为位置显示中的实际位置值。

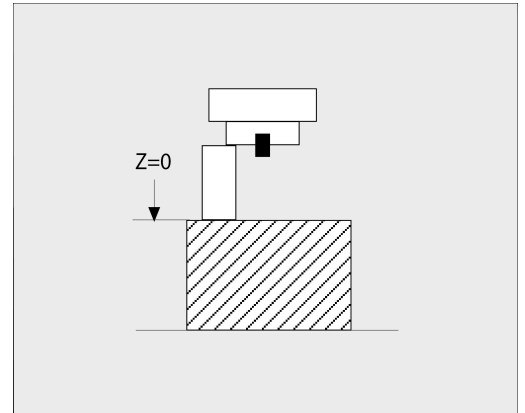


用量杆和对刀仪确定刀具长度

执行以下步骤用量杆和对刀仪设置预设点：

- ▶ 将对刀仪夹持到机床工作台上。
- ▶ 调整对刀仪的柔性内环使其高度与静态外环的高度相同。
- ▶ 将指示表设置为0
- ▶ 将量杆移到柔性内环。
- ▶ 设置 Z 轴方向的原点

要确定刀具长度，执行以下操作：

- ▶ 插入刀具
- ▶ 将刀具移向柔性内环直到指示表显示0。
- > 数控系统显示绝对刀具长度，其尺寸为位置显示中的实际位置值。

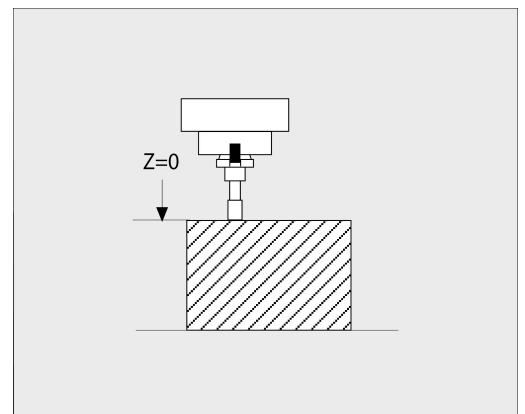

刀具半径R

可以直接输入刀具半径R。

刀具表基础知识

刀具表中最多可定义并保存32767把刀及其刀具数据。

以下情况，必须使用刀具表：

- 要使用索引刀，例如有一个以上长度补偿值的阶梯钻
更多信息：“索引刀具”，122 页
- 机床有自动换刀装置
- 要使用循环22进行半精加工
更多信息：加工循环编程用户手册
- 要使用循环251至254
更多信息：加工循环编程用户手册

注意

小心：数据可能消失！

删除刀具表的第0行，将损坏表的结构。结果将导致锁定的刀具不能被识别为锁定的刀具，因此，也无法搜索备用刀。重新输入第0行，也不能解决该问题。原始刀具表将永久损坏！

- ▶ 还原刀具表
 - 在损坏的刀具表中添加新的第0行
 - 复制损坏的刀具表（例如toolcopy.t）
 - 删除损坏的刀具表（当前tool.t）
 - 复制被复制的刀具表（toolcopy.t）为tool.t
 - 删除被复制的刀具表（toolcopy.t）
- ▶ 联系海德汉服务部（NC热线帮助）



所有表名必须以字母开头。创建和管理其它表时，必须注意该点。

用**屏幕布局**按键，选择表视图。选择列表视图和窗体视图。

其它设置，例如**隐藏/ 排序/ 列**，可在打开文件后进行。

索引刀具

阶梯钻、T形槽铣刀、三面刃铣刀，以及通常需要输入多个长度和半径数据的全部刀具不能在刀具表的一行中完整进行定义。刀具表的每一行允许定义一个长度和一个半径。

为使一把刀具可用多个补偿值（多个刀具表行），在现有刀具定义（**T 5**）中添加索引刀具号（例如 **T 5.1**）。刀具表每一个附加行都包括原始刀具号、点号和索引值（自1至9升序顺序）。原始刀具表行包括最大刀具长度；后续刀具表行的刀具长度按照距刀具固定点的距离以降序顺序排列。

要创建索引刀具号（表行），执行以下操作：



- ▶ 打开刀具表
- ▶ 按下**Insert Line**软键
- ▶ 数控系统打开**插入行**弹出窗口**Insert Line**
- ▶ 在**新行数** = 输入框中，输入需添加的行数
- ▶ 将原始刀具号输入在**刀具号**输入框中
- ▶ 用**确定**确认
- ▶ 数控系统在刀具表中增加表行。

快速搜索刀具名：

如果将**编辑**软键设置为**关闭**，搜索刀具名。执行以下操作：

- ▶ 输入刀具名的前几个字符，例如**MI**
- 数控系统显示带输入框的对话框并跳转到第一个出线处。
- ▶ 输入其它字符，缩小搜索结果，例如**MILL**
- ▶ 如果数控系统无法找到任何与输入的搜索字符串相符的文字，按下最后一个输入的字符（例如**L**），用光标键在相符字符间跳转。

快速搜索功能也适用于**TOOL CALL**（刀具调用）程序段的刀具选择。

只显示特定刀具类型（过滤器设置）

- ▶ 按下**表 过滤器**软键
- ▶ 用软键选择需要的刀具类型
- 数控系统只显示被选类型的刀具。
- ▶ 取消过滤器：按下**全部显示**软键



参见机床手册！
机床制造商根据机床的具体要求调整过滤器功能特性。

软键	刀具表的过滤功能
	选择过滤功能
	取消过滤器设置并显示全部刀具
	用默认过滤器
	显示刀具表中全部钻头
	显示刀具表中全部刀具
	显示刀具表中全部丝锥/螺纹加工刀
	显示刀具表中全部测头

隐藏或对刀具表列排序

刀具表布局允许根据用户要求进行调整。不需要显示的列可被隐藏：

- ▶ 按下**隐藏/ 排序/ 列**软键
- ▶ 用箭头键选择相应列名
- ▶ 按下**隐藏 列**软键，在表视图中删除该列

也可以修改表中的列序：

- ▶ 也可以用**移动前**：对话修改表中的列序。将**显示的列**：中被高亮的表项移到该列前

用相连的鼠标或浏览键，在窗体中操作。

执行以下操作：



- ▶ 用浏览键跳转输入框中
- ▶ 用箭头键在输入框中浏览
- ▶ 按下**GOTO**按键，打开下拉菜单



用**冻结多列**功能确定该数控系统冻结页面左边界的列数（0-3）。浏览到表的右侧时，这些列保持可见。

创建并激活英制（INCH）刀具表



如果选择将数控系统的尺寸单位切换为英制（**INCH**），刀具表的尺寸单位不能自动调整。
如果也要改变刀具表的尺寸单位，需要创建新刀具表。

创建和激活英制（**INCH**）刀具表，执行以下操作：

- 
 - ▶ 选择**手动数据输入定位**操作模式
 - ▶ 调用置零刀（T0）
 - ▶ 重新启动数控系统
 - ▶ **严禁用CE按键确认电源中断**
- 
 - ▶ 选择**编程**操作模式
- 
 - ▶ 打开文件管理器
 - ▶ 打开TNC:\table文件夹
 - ▶ 重新命名**tool.t**文件，例如改名为**tool_mm.t**
 - ▶ 创建新文件并将其命名为**tool.t**
- 
 - ▶ 选择英制（**INCH**）尺寸单位
- 
 - > 数控系统打开新建的空刀具表。
 - ▶ 添加行，例如100行
 - > 数控系统添加行
 - ▶ 将光标移到行**0**的**L**列
 - ▶ 输入**0**
 - ▶ 将光标移到行**0**的**R**列
 - ▶ 输入**0**
- 
 - ▶ 确认输入
- 
 - ▶ 打开文件管理器
 - ▶ 打开任何一个NC数控程序
- 
 - ▶ 选择**手动操作**模式
 - ▶ **严禁用CE按键确认电源中断**
- 
 - ▶ 打开刀具表
 - ▶ 检查刀具表



该预设表是另一个表，其尺寸单位不能自动调整。
更多信息："创建并激活英制（INCH）预设表", 175 页

将刀具数据输入到表中

标准刀具数据

参数	含义	对话
T	在NC数控程序中调用的刀具的编号（例如5，索引：5.2）	-
NAME	NC数控程序中被调用刀具的名称（最长32个字符，全大写，无空格）	刀具名称?
L	刀具长度L	刀具长度?
R	刀具半径R	刀具半径?

参数	含义	对话
R2	盘铣刀的刀具半径R2（仅适用于3-D半径补偿或图形显示球头铣刀的加工操作）	刀具半径 2?
DL	刀具长度L的差值	刀具过长?
DR	刀具半径R的差值	刀具半径过大?
DR2	刀具半径R2的差值	刀具半径2 过大?
TL	设置刀具锁定（TL：代表Tool Locked）	刀具锁定？是=ENT/否=NOENT
RT	备用刀号（RT代表备用刀（ReplacementTool）） 空项和输入0表示无备用刀	替换刀具?
TIME1	以分钟为单位的刀具最大使用寿命。该功能与具体机床有关。更多信息，请见机床手册	最长刀具寿命?
TIME2	刀具调用期间，分钟单位的最长刀具寿命：如果当前刀具寿命达到或超过该值，数控系统在下个TOOL CALL（刀具调用）期间插入备用刀（已指定刀具轴）	调用刀具的最长寿命?
CUR_TIME	分钟单位的刀具当前寿命：数控系统自动计算当前刀具寿命（CUR_TIME：代表当前时间（CURRENT TIME））。可为已用的刀具输入起始值	当前刀具的寿命?
TYPE	刀具类型：按下ENT按键，编辑此框。GOTO按键，打开一个窗口，在该窗口中选择刀具类型。 在刀具管理中，用选择软键，打开弹出窗口。可用刀具类型指定显示的过滤器设置，例如只显示表中所选类型的刀具	刀具 类型?
DOC	刀具注释（最多32个字符）	刀具描述
PLC	有关该刀具需要传输给PLC的信息	PLC 状态?
LCUTS	刀具切削刃的长度 在这里输入数据，限制循环中的进刀深度	在刀具轴方向上的刀齿长?
ANGLE	循环中往复切入加工时刀具的最大切入角	最大的切入角度?
TMAT	用于切削数据计算器的刀具切削材质	刀具材质?
CUTDATA	用于切削材料计算器的切削数据表	切削数据表?
NMAX	该刀的主轴限速转速。监测编程值（出错信息）并通过电位器提高轴速。功能未激活：输入-。 输入范围：0至+999 999，如果该功能未激活：输入-	最高速度 [rpm]
LIFTOFF	用于确定NC停止时，数控系统是否沿刀具轴的正向退刀以免在轮廓上留下刀具停留的刀痕。如果定义为Y并激活了M148，数控系统从轮廓退刀。 更多信息: "在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148", 275 页	允许退刀吗? 是=ENT/否=NOENT
TP_NO	指探测表中的测头编号	测头数
T-ANGLE	刀尖角。供循环240使用，以使用直径输入信息计算定心孔深度	点角
PITCH	刀具的螺距。供循环206、207和208使用。正代数符号表示右旋螺纹。	刀具螺纹螺距?
LAST_USE	用刀具调用最后插入刀具的日期和时间	最后一次刀具调用的日期/时间
PTYP	处理刀位表中的刀具类型 参见机床手册！由机床制造商定义其功能！	刀位表的刀具类型?

参数	含义	对话
ACC	激活或关闭相应刀具的有效振颤控制功能 (278 页)。 输入范围：N (未激活) 和 Y (已激活)	ACC工作？ 是=ENT/否=NOENT
KINEMATIC	用 选择 软键显示刀座运动特性。在刀具管理中，用 选择 软键和 确定 软键调整文件名和路径 更多信息: "分配刀座", 150 页	刀座运动特性
OVRTIME	超出刀具寿命的时间，单位分钟 更多信息: "刀具寿命超时时间", 136 页 参见机床手册！ 由机床制造商定义其功能！	超出刀具寿命
RCUTS	刀具的前刀面宽度 (例如，可转位刀片) 在这里输入数据，影响循环 251 、 252 和OCM中的螺旋和往复切入运动。 更多信息：加工循环编程用户手册	Width of the indexable insert
LU	钻孔循环和循环 25x 的刀具可用长度 在这里输入数据，限制循环中的切入深度。 如果与 RN 一起使用，则 LU 也可以大于 LCUTS 。	Usable length of the tool?
RN	刀颈半径，准确地定义刀具进行图形仿真 (例如，端铣刀或三面刃铣刀的刀颈) 仅当 LU > LCUTS 时，图形仿真功能才显示刀颈半径 RN 。	Neck radius of the tool?

刀具自动测量的刀具数据



参见机床手册！
机床制造商可定义**CUT** (刀刃) 0的刀具是否考虑**R-OFFS**偏移值。
机床制造商定义**R-OFFS**和**L-OFFS**列的默认值。

参数	含义	对话
CUT	刀刃数 (最多99个)	刀齿数?
LTOL	检测刀具磨损量的刀具长度L的允许偏差。如果超出输入值，数控系统锁定刀具 (状态 L)。输入范围：0至0.9999 mm	磨损允差: 长度?
RTOL	检测磨损量的刀具半径R的允许偏差。如果超出输入值，数控系统锁定刀具 (状态 L)。输入范围：0至0.9999 mm	磨损允差: 半径?
R2TOL	检测磨损量的刀具半径R2的允许偏差。如果超出输入值，数控系统锁定刀具 (状态 L)。输入范围：0至0.9999 mm	磨损公差：半径2？
DIRECT	刀具旋转中测量刀具的切削方向	切削方向? M4=ENT/ M3=NOENT
R-OFFS	刀具长度测量：测针中心与刀具中心间的刀具偏移量。	刀具偏置: 半径?
L-OFFS	刀具半径测量：在测针上表面与刀具下表面间的 offsetToolAxis 基础上的刀具偏移值。	刀具偏置: 长度?
LBREAK	进行刀具破损检测的刀具长度L允许的偏差。如果超出输入值，数控系统锁定刀具 (状态 L)。输入范围：0至3.2767 mm	折断允差: 长度?
RBREAK	检测刀具破损的刀具半径R的允许偏差。如果超出输入值，数控系统锁定刀具 (状态 L)。输入范围：0至0.9999 mm	折段允差: 半径?



自动刀具测量循环的描述。

更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册

编辑刀具表

零件程序执行期间可用的刀具表由TOOL.T指定且必须保存在TNC:\table目录下。

用不同的文件名和.T扩展名命名其它刀具表，进行存档或测试运行。默认情况下，**测试运行**和**编程**操作模式时，数控系统也用“TOOL.T”刀具表。在**测试运行**操作模式下，按下**刀具表**软键，编辑刀具表。

打开刀具表TOOL.T：

► 选择任何一个机床操作模式

► 选择刀具表：按下**刀具表**软键



► 将**编辑**软键设置为**开启**



如果编辑刀具表，被选的刀具被锁定。如果NC数控程序中需要的刀具正在使用中，数控系统显示提示信息：**刀具表被锁定**。

如果创建新刀具，半径和长度列将留空直到手动输入。数控系统不允许插入该新创建的刀具并显示出错信息。这表示不能插入尚无刀具几何数据的刀具。

要使用字母键盘或相连的鼠标进行浏览和编辑，执行以下操作：

- 光标键：从一个单元格移到下一个单元格
- ENT按键：跳转到下一个单元格；用选择框：打开选择对话框
- 用鼠标点击单元格：移到该单元格
- 双击单元格：将光标移到该单元格内；用选择框：打开选择对话框

软键 刀具表的编辑功能



选择表的起始位置



选择表的结束位置



选择表中上一页



选择表中下一页



查找文本或数字



转到行起点



转到行结尾

软键	刀具表的编辑功能
复制 区域	复制当前字段
粘贴 区域	插入被复制的字段
在末尾 添加 N行	在表结尾处添加输入的行数（刀具数）
插入 行	插入可定义的刀具号的表行
删除 行	删除当前行（刀具）
排序	根据所选列的内容排序刀具
选择	在弹出窗口中选择可能的表项
重置 列	重置数据
编辑 当前 字段	将光标移到当前单元格中

导入刀具表



参见机床手册！

机床制造商可调整**调整 NC程序/ 表**功能。

机床制造商可以定义更新规则，例如自动删除表中和NC数控程序中的元音字符。

如果导出iTNC 530的刀具表并将其导入到TNC 620中，使用刀具表前，必须调整表格式和内容。对于TNC 620，用**调整 NC程序/ 表**功能，可以方便地调整刀具表。数控系统将导入的刀具表内容转换为适用于TNC 620的格式并将修改保存在被选文件中。

执行以下操作：

- ▶ 将iTNC 530的刀具表保存在TNC:\table目录下



- ▶ 选择**编程**操作模式



 
- ▶ 按下**PGM MGT**按键



- ▶ 将光标移到需导入的刀具表处



- ▶ 按下**更多 功能**软键



- ▶ 按下**调整 NC程序/ 表**软键
- > 数控系统提示是否覆盖被选刀具表。
- ▶ 按下**取消**软键
- ▶ 或者：按下**确定**软键，进行覆盖
- ▶ 打开转换的表和检查其内容
- > 刀具表中的新列用绿色高亮。
- ▶ 按下**删除 更新 信息**软键
- > 绿色列再次用白色显示。



在刀具表的**名称**列中允许使用以下字符：# \$ % & , - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

导入期间，将逗号转换为点号。

导入外部同名刀具表时，数控系统覆盖当前刀具表。要避免数据损失，开始导入前，备份原始刀具表！

有关用文件管理器复制刀具表的操作步骤，参见文件管理部分。

更多信息：对话式编程或ISO编程用户手册

导入iTNC 530刀具表时，也导入全部已定义的刀具类型。不存在的刀具类型被导入为**未定义**的类型。导入后，检查刀具表。

从外部计算机改写刀具数据

应用

TNCremo软件可方便地用外部计算机覆盖任何刀具数据。

更多信息: "数据传输软件", 365 页

如果使用外部对刀仪确定刀具数据并将其数据导入到数控系统中，需要用该应用程序。

要求

除选装项18外，还需要海德汉DNC, **TNCremo** (3.1版或更高版本)。安装期间，必须选择**TNCremoPlus**功能。

步骤

- ▶ 将刀具表TOOL.T复制到数控系统中，如TST.T
- ▶ 启动计算机的**TNCremo**数据传输软件
- ▶ 连接数控系统
- ▶ 将被复制的刀具表TST.T传到PC计算机中
- ▶ 用任何一个文本编辑器编辑TST.T使其只有要修改的行和列（见图）。必须确保不改标题行，只改写列中闪烁的数据。刀具编号（列T）不必连续。
- ▶ 在**TNCremo**中，选择“其它”（<Extras>）和<TNCcmd>菜单项
- > TNCcmd启动。
- ▶ 要将TST.T文件传给数控系统，输入以下指令并用回车键确认（见图）：put tst.t tool.t /m



数据传输期间，只有子文件（例如TST.T）中定义的刀具数据才会被改写。刀具表TOOL.T中的所有其他数据都将保持不变。

有关用文件管理器复制刀具表的操作步骤，参见文件管理部分。

更多信息： Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

BEGIN TST	.T MM		
T	NAME	L	R
1		+12.5	+9
3		+23.15	+3.5
[END]			

```
TNC640(340594) - TNCcmd
TNCcmdPlus - WIN32 Command Line Client for HEIDENHAIN Controls - Version: 5.92
Connecting with TNC640(340594) (192.168.56.101)
Connection established with TNC640, NC Software 340595 07 Dev
TNC:\nc_prog\> put tst.t tool.t /m
```


换刀装置的刀位表



参见机床手册！

机床制造商能根据机床的具体要求调整刀位表特性。

自动换刀操作需要刀位表。用刀位表管理换刀系统的位置分配。刀位表在 **TNC:\table** 目录下。机床制造商可调整刀位表的名称、路径和内容。根据需要，可用 **表过滤器** 菜单中的软键选择不同视图。

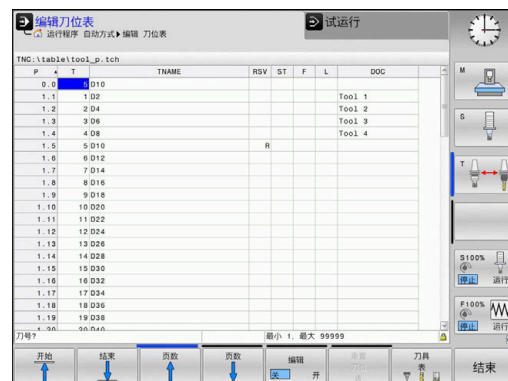

在“程序运行”操作模式中编辑刀位表



- ▶ 选择刀具表：按下 **刀具 表** 软键



- ▶ 按下 **刀位 表** 软键



- ▶ 根据需要，将 **编辑** 软键设置为 **开启**

在“程序编辑”操作模式下选择刀位表

要在编程操作模式下选择刀位表，执行以下操作：



- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键
- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 选择一个文件或输入新文件名
- ▶ 用**ENT**按键或**选择**软键，确认输入

参数	含义	对话
P	刀库中刀具的刀位编号	-
T	刀具编号	刀具编号？
RSV	刀库预留的刀位	预留刀位：是 = ENT / 否 = NO ENT
ST	特殊刀具（ ST ）：如果特殊刀具使其实际刀位前和后的刀位不可用，那么这些附加刀位必须在列L中锁定（状态L）。	特殊刀具？
F	该刀只返回刀具库中的同一刀位	固定刀位？是 = ENT / 否 = NO ENT
L	锁定的刀位（ L ：代表Locked）	锁定刀位是 = ENT / 否 = NO ENT
DOC	显示TOOL.T中的刀具注释	-
PLC	该刀位信息将被传给PLC	PLC状态？
P1 ...P5	由机床制造商定义其功能。更多信息，请见机床手册	值？
PTYP	刀具类型。由机床制造商定义其功能。更多信息，请见机床手册	刀位表的刀具类型？
LOCKED_ABOVE	厢式刀库：锁定以上刀位	锁定以上刀位？
LOCKED_BELOW	厢式刀库：锁定以下刀位	锁定以下刀位？
LOCKED_LEFT	厢式刀库：锁定左侧刀位	锁定左侧刀位？
LOCKED_RIGHT	厢式刀库：锁定右侧刀位	锁定右侧刀位？

软键	刀位表的编辑功能
	选择表起点
	选择表终点
	选择表中上一页
	选择表中下一页
	复位刀位表 取决于可选的机床参数 enableReset (106102号)
	复位刀具编号T列 取决于可选的机床参数 showResetColumnT (125303号)
	转到行起点
	转到行结尾
	选择刀具表中的一把刀具：数控系统显示刀具表的内容。用箭头键选择刀具，按下 确定 将其转入到刀位表中
	重置数据
	将光标移到当前单元格中
	排列视图



参见机床手册！
机床制造商决定多种显示过滤器的特性、属性和标识。

换刀

自动换刀



参见机床手册！
不同机床的换刀功能可能各不相同。

如果机床有自动换刀功能，不必中断程序运行。数控系统运行到**TOOL CALL**（刀具调用）指令的刀具调用操作时，用刀库中的另一把刀具替换已插入的刀具。

如果超过刀具寿命，自动换刀：M101



参见机床手册！
M101的功能与各机床具体情况有关。

超过要求的刀具寿命时，数控系统自动插入备用刀和用其继续加工。为此，激活辅助功能**M101**。**M101**被**M102**复位。

输入相应的刀具寿命，该寿命后必须用刀具表中**TIME2**列中的备用刀继续加工。在**CUR_TIME**列中，数控系统输入当前刀具寿命。

如果当前刀具寿命大于**TIME2**列中的输入值，将在程序中不迟于刀具寿命到期后一分钟内的下个可换刀位置插入备用刀。NC程序段结束后才能换刀。

注意

碰撞危险！

用**M101**自动换刀时，数控系统始终先沿刀具轴退刀。进行底切加工退刀时可能发生碰撞，例如用三面刃铣刀或T形槽铣刀时！

- ▶ 用**M102**取消激活换刀操作

换刀后，数控系统根据以下规则定位刀具，除非机床制造商另有定义：

- 如果目标位置沿刀具轴低于当前位置，最后定位刀具轴
- 如果目标位置沿刀具轴高于当前位置，先定位刀具轴

M101换刀的条件



只能使用刀具半径相同的备用刀。该数控系统不自动检查刀具半径。

如果需要该数控系统检查备用刀具的半径，在NC程序中输入**M108**。

数控系统在程序中的适当位置处自动换刀。以下情况时不自动换刀：

- 执行固定循环时
- 半径补偿（**RR/RL**）激活
- 紧接在接近功能**APPR**后
- 紧接在离开功能**DEP**前
- **CHF**和**RND**前一个和后一个
- 执行宏期间
- 执行换刀期间
- 紧接在**TOOL CALL**（刀具调用）或**TOOL DEF**（刀具定义）后
- 执行SL循环时

刀具寿命超时时间



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

计划的刀具寿命结束时的刀具状态取决于刀具类型、加工方式和工件材质等因素。在刀具表的**OVRTIME**列，用分钟数输入刀具超出刀具寿命的超时时间。

机床制造商指定是否激活该列以及搜索刀具如何使用该列信息。

刀具使用时间测试

要求



参见机床手册！

刀具使用时间测试功能必须由机床制造商激活。

要进行刀具使用时间测试，必须激活MOD菜单中的**创建刀具使用时间文件**。

更多信息: "生成刀具使用时间文件", 317 页

生成刀具使用时间文件

根据MOD菜单中的设置，生成刀具使用时间文件有以下选项：

- 在**试运行**操作模式下，仿真完整NC数据程序
- 在**程序运行, 全自动/单程序段**操作模式下，运行完整NC数控程序
- 在**试运行**操作模式下，按下**生成 刀具使用时间 文件**软键（也可不仿真）

生成的刀具使用时间文件在NC程序的同目录下。它包括以下信息：

列	含义
记号 (TOKEN)	■ TOOL (刀具)：每次刀具调用的刀具使用时间。按时间顺序排列各项。 ■ TTOTAL：刀具使用的总时间 ■ STOTAL：调用子程序。按时间顺序排列各项。 ■ TIMETOTAL：在WTIME列中输入NC程序的总加工时间。在PATH (路径) 列，数控系统保存相应NC程序路径名。TIME (时间) 列显示全部TIME (时间) 项 (无快移运动的进给时间)。数控系统将所有其它列设置为0 ■ TOOLFILE：在PATH (路径) 列，数控系统保存执行测试运行的刀具表的路径名。它使数控系统在实际执行刀具使用时间测试时检测是否用TOOL.T进行测试运行
TNR	刀具号 (-1：刀具尚未插入)
IDX	刀具索引
NAME	刀具表中的刀具名
TIME	刀具使用时间，单位为秒 (无快移运动的进给时间)
WTIME	单位为秒的刀具使用时间 (两次换刀之间的总使用时间)

列	含义
RAD	刀具表中的 刀具半径R + 刀具半径正差值DR 。（单位mm）
BLOCK	编程的程序段中的程序段号
PATH	■ TOKEN = TOOL：当前主程序或子程序路径名 ■ TOKEN = STOTAL：子程序路径名
T	有刀具索引的刀具号
OVRMAX	加工期间最大进给速率调节。测试运行期间，数控系统输入值100（%）
OVRMIN	加工期间最小进给速率调节。测试运行期间，数控系统输入值-1
NAMEPROG	■ 0：编程刀具号 ■ 1：编程刀具名

数控系统在单独文件中保存刀具使用时间，其扩展名为**pgmname.H.T.DEP**。只有机床参数**dependentFiles**（122101号）设置为**手动**时，该文件才可见。

对托盘文件执行刀具使用时间测试有两个方法：

- 如果托盘文件中的光标在托盘输入处，数控系统对整个托盘进行刀具使用时间测试。
- 如果托盘文件中的光标在程序输入处，该数控系统仅对被选的NC程序进行刀具使用时间测试。

执行刀具使用时间测试

在**程序运行, 全自动/单程序段**操作模式下启动程序前，可以检查被选的NC数控程序使用的刀具是否存在和是否拥有充分的剩余刀具寿命。然后，数控系统比较刀具表中的实际刀具寿命值与刀具使用时间文件中的名义值。

刀具
使用寿命

刀具
用法
测试

确定

ENT

▶ 按下**刀具使用时间**软键


▶ 按下**刀具 用法 测试**软键

▶ 数控系统打开**刀具使用时间测试**弹出窗口，在该窗口中提供使用时间测试结果。

▶ 按下**确定**软键

▶ 数控系统关闭弹出窗口。

▶ 或者：按下**ENT**按键

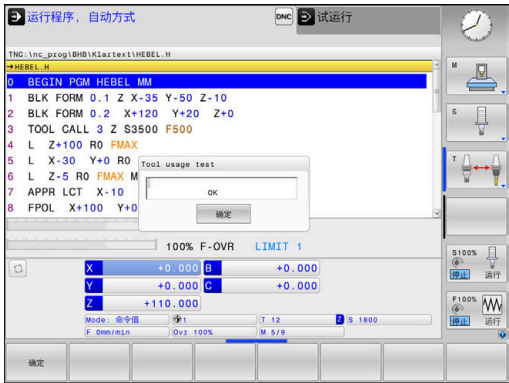

要查询刀具使用时间测试，用**FN 18 ID975 NR1**功能。

4.2 刀具管理

基本信息



参见机床手册！

刀具管理功能与机床有关，可能部分不可用，也可能完全不可用。机床制造商决定功能的准确范围。

刀具管理功能允许机床制造商为用户提供许多刀具操作功能。举例：

- 显示和编辑刀具表及探测表的全部刀具数据
- 可填写的窗体，刀具数据的显示更易阅读和调整
- 在新表形视图中添加个别刀具数据的说明信息
- 组合显示刀具表和刀位表信息
- 用鼠标快速对所有刀具数据排序
- 使用图形辅助，例如颜色编码的刀具或刀库状态
- 复制和粘贴所有与刀具有关的刀具数据
- 在表视图中图形显示刀具类型和更好地显示可用刀具类型的详细视图

扩展刀具管理（选装项93）还提供：

- 提供在全部刀具中程序专用的或托盘专用的刀具使用顺序
- 提供在全部刀具中程序专用的或托盘专用的换刀列表



如果在刀具管理中编辑刀具，被选的刀具被锁定。如果NC程序中正在使用该刀具，数控系统将显示出错信息：**刀具表被锁定**。



调用刀具管理



参见机床手册！
调用刀具管理的操作步骤可能与下面介绍的步骤不同。

- 
- ▶ 选择刀具表：按下**刀具 表**软键
- 
- ▶ 滚动显示软键行
- 
- ▶ 按下**刀具 管理**软键

▶ 数控系统切换到新的表视图。



刀具管理视图

在新视图中，数控系统用下面四个选项卡显示全部刀具信息：

- **Tools**：刀具相关信息
- **刀位**：刀位相关信息

扩展刀具管理（选装项93）还提供：

- **刀具列表**：在“程序运行”操作模式下选择的NC数控程序中的全部刀具列表（仅当已创建了刀具使用时间文件时）
更多信息: "刀具使用时间测试", 136 页
- **刀具使用顺序**：在程序运行操作模式下插入到选定的NC数控程序中全部刀具的使用顺序列表（仅当已创建刀具使用时间文件时）
更多信息: "刀具使用时间测试", 136 页



如果在程序运行操作模式下选择托盘表，为整个托盘表计算**刀具列表**和**刀具使用顺序**。

编辑刀具管理

可用鼠标或按键和软键使用刀具管理功能：

软键	刀位管理的编辑功能
	选择表起点
	选择表终点
	选择表中上一页
	选择表中下一页
	调用标记刀具的窗体视图。 其它功能：按下 ENT 按键
	改变选项卡： 刀具和刀位 选装项93还提供： 刀具列表和T使用顺序
	搜索功能：在这里选择需搜索的列，然后从列表中 选择搜索字或输入搜索字
	导入刀具
	导出刀具
	删除标记的刀具
	在表尾处添加多行
	更新表视图
	显示编程的刀具列（如果 刀位 选项卡被激活）
	定义设置： ■ 排序 列已激活：单击列标题进行该内容排序 ■ 变换 列已激活：用拖放方法移动列
	复位手动修改的设置值（移动列）至原状态



只能在窗体视图中编辑刀具数据。要为当前高亮的刀具激活窗体视图，按下**成形 刀具**软键或**ENT**按键。

如果没有鼠标，要使用刀具管理功能，用**-/+**按键激活和取消激活这些功能。

在刀具管理功能中，用**GOTO**按键搜索刀具号或刀位号。



此外，用鼠标还能执行以下功能：

- 排序功能：点击表头列，用升序或降序排列数据（取决于软键的当前设置）。
- 组织列。要用任何顺序排序列，只需单击表头列，然后按下和按住鼠标按键移动列。退出刀具管理功能时，数控系统不保存当前列序（取决于当前软键设置）。
- 在窗体视图中显示附加信息：当鼠标光标停在当前输入框位置超过1秒钟和**编辑开启/关闭**软键被设置为**开启**时，数控系统显示提示信息。

编辑当前窗体视图

如果当前为窗体视图，以下功能可用：

软键	编辑功能，窗体视图
	选择上个刀具的刀具数据
	选择下个刀具的刀具数据
	选择上个刀具索引值（仅限索引功能启用后才有效）
	选择下个刀具索引值（仅限索引功能启用后才有效）
	打开选择的弹出窗口（只适用于选择框）
	取消调用窗体后的所有修改
	添加刀具索引
	删除刀具索引
	复制所选刀具的刀具数据
	将复制的刀具数据插入到所选刀具中

删除标记的刀具数据

该功能用于方便地删除不再需要的刀具数据。

以下为删除操作的主要步骤：

- ▶ 在刀具管理中，用箭头键或鼠标标记需删除的刀具数据
- ▶ 按下**删除 标记的 刀具**软键
- ▶ 数控系统显示弹出窗口，在该窗口中列表显示将被删除的刀具数据。
- ▶ 按下**执行**软键，开始删除操作
- ▶ 数控系统显示一个弹出窗口，在该弹出窗口中显示删除状态。
- ▶ 要结束删除操作，按下**END**（结束）键或软键

注意

小心：数据可能消失！

删除 标记的 刀具功能永久删除该刀具数据。被删除前，数控系统不自动备份该数据（例如，移到回收站中）。数据被该功能不可逆地删除。

- ▶ 定期将重要数据备份到外部驱动中



刀具数据仍保存在刀位表中的刀具不能被删除。刀具必须先刀库中删除。

可用的刀具类型



在刀具管理中，数控系统仅显示与选定的刀具类型有关的输入字段。

刀具管理用图标显示多种刀具类型。有以下刀具类型：

图标	刀具类型	刀具类型号
	未定义,****	99
	铣刀,MILL	0
	粗铣刀,MILL_R	9
	精铣刀,MILL_F	10
	球头铣刀, BALL	22
	盘铣刀, TORUS	23
	钻孔,DRILL	1
	攻丝,TAP	2
	中心钻,CENT	4
	测头,TCHP	21
	铰孔,REAM	3
	铰孔,CSINK	5
	定心铰孔,TSINK	6
	镗刀,BOR	7
	反向镗刀,BCKBOR	8
	螺纹铣削,GF	15
	螺纹铣削带铰孔,GSF	16
	螺纹铣削带单螺纹,EP	17
	螺纹铣削带可转位刀片,WSP	18
	螺纹铣削钻头,BGF	19

图标	刀具类型	刀具类型号
	圆弧螺纹铣削,ZBGF	20
	砂轮	30
	修整刀	31

导入和导出刀具数据

导入刀具数据



参见机床手册！

机床制造商可以定义更新规则，例如自动删除表中和NC数控程序中的元音字符。

该功能用于轻松导入刀具的外部测量数据，例如刀具预调仪。要导入的文件必须是CSV格式（comma separated v（逗号分隔值文件）。CSV文件是文本文件，用于进行简单结构数据的交换。因此，导入的文件结构必须符合以下要求：

- **第1行**：在第一行中定义列名，后续行中定义的数据将放在该列名下。列名用逗号分隔。
- **其它行**：所有其它行含要导入到刀具表中的数据。数据顺序必须与第1行中的列名顺序相符。数据间用逗号分隔，小数点必须为半角点号。

导入操作的主要步骤：

- ▶ 将需要导入的刀具表复制到数控系统硬盘的TNC:\system\tooltab目录下
- ▶ 启动扩展的刀具管理功能
- ▶ 在刀具管理中，按下**刀具 导入**软键
- ▶ 数控系统打开一个弹出窗口，在该窗口中显示CSV文件，该文件保存在TNC:\systems\tooltab目录下
- ▶ 用箭头键或鼠标选择需导入的文件并用**ENT**按键确认
- ▶ 数控系统显示一个弹出窗口，在该弹出窗口中显示CSV文件的内容
- ▶ 用**执行**软键开始导入操作。

i

- 被导入的CSV文件必须保存在**TNC:\system\tooltab**目录下。
- 如果导入现有刀具（其编号在刀位表中）的刀具数据，数控系统生成出错信息。那么，用户需决定跳过该数据记录还是插入新刀。数控系统在刀具表的第一个空行处插入新刀。
- 如果导入的CSV文件中含未知的表列，在导入时，数控系统显示出错信息。另外提醒用户，该数据将不进行传输。
- 必须确保所有列名都已正确指定。
更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页
- 允许导入任何刀具数据，相应的数据记录可以不含刀具表的全部列（或数据）。
- 列名可用任何顺序，数据必须用相应顺序定义。

举例

T,L,R,DL,DR	第1行为列名
4,125.995,7.995,0,0	第2行为刀具数据
9,25.06,12.01,0,0	第3行为刀具数据
28,196.981,35,0,0	第4行为刀具数据

导出刀具数据

例如，用该功能可轻松导出刀具数据，将其读入到CAM系统的刀具数据库中。数控系统用CSV（comma separated value（逗号分隔值文件））格式保存导出的文件。**CSV**文件是文本文件，用于进行简单结构数据的交换。导出以下结构的文件：

- **第1行**：在第一行中，数控系统保存需定义的全部相关刀具数据的列名。每个列名之间用逗号分隔。
- **其它行**：所有其它行含导出刀具的数据。数据顺序与第1行中列名顺序相符。数据间用逗号分隔，数控系统用小数点输出小数值。

导出操作的主要步骤：

- ▶ 在刀具管理中，用箭头键或鼠标标记需导出的刀具数据
- ▶ 按下**导出 刀具**软键
- ▶ 数控系统显示弹出窗口
- ▶ 输入CSV文件的文件名并用**ENT**按键确认
- ▶ 用**执行**软键，开始导出操作
- ▶ 数控系统显示一个弹出窗口，在该弹出窗口中显示导出进度
- ▶ 要结束导出操作，按下**END**（结束）按键或软键



默认情况下，数控系统只将导出的CSV文件保存在**TNC: \system\tooltab**目录下。

4.3 刀柄管理

基础知识

用刀柄管理功能创建和管理刀柄。数控系统在计算中考虑刀柄因素。

对于3轴机床，直角铣头的刀座可用刀具轴X轴和Y轴执行加工，这是因为数控系统考虑角度铣头的尺寸。

在**测试运行**操作模式下，检查刀座与工件的碰撞情况。

更多信息: "碰撞监测", 227 页

与**高级功能包1**软件选装项（选装项8）一起使用时，可将加工面倾斜到可拆式角度铣头的角度位置，因此能继续使用Z轴刀具轴。

为使数控系统在计算中考虑刀柄因素，必须执行以下步骤：

- 保存刀座模板
- 参数化刀座
- 分配刀座



如果使用M3D或STL文件，而非参数化的刀座，不需要前两步操作。

保存刀柄模板

许多刀柄之间的区别仅在于尺寸，几何形状基本相同。因此，不需要设计所有刀柄，海德汉提供一系列现成的刀柄模板。刀柄模板为3-D模型，有固定的几何要素，但可修改尺寸。

刀柄模板必须保存在TNC:\system\Toolkinematics目录下，且扩展名为.cft。



如果数控系统中没有刀柄模板，请从下面地址下载所需数据：

<http://www.klartext-portal.com/nc-solutions/en>



如果需要其它刀柄模板，请与机床制造商或第三方供应商联系。



刀柄模板由多个子文件组成。如果子文件不完整，数控系统将显示出错信息。

严禁使用不完整的刀柄模板！

参数化刀座

数控系统在计算中考虑刀座因素前，必须为刀座模板提供实际尺寸。这些参数在附加**ToolHolderWizard**工具中输入。

将带参数的刀柄文件用扩展名.cfx保存在TNC:\system\Toolkinematics目录下。


附加的**ToolHolderWizard**工具主要用鼠标操作。也能用鼠标设置所需的屏幕布局，按住鼠标左键在**参数**、**图形帮助**和**3-D图形**部位之间画一条线。

附加**ToolHolderWizard**工具提供以下图标：

图标	功能
	关闭附加工具
	打开文件
	切换线框模型与实体视图
	切换阴影视图与透明视图
	显示或隐藏变换矢量
	显示或隐藏碰撞对象名
	显示或隐藏测试点
	显示或隐藏测量点
	返回3-D模型初始视图



如果刀座模板不含任何变换矢量、名称、测试点或测量点，激活相应图标时，附加的**ToolHolderWizard**工具不执行任何功能。

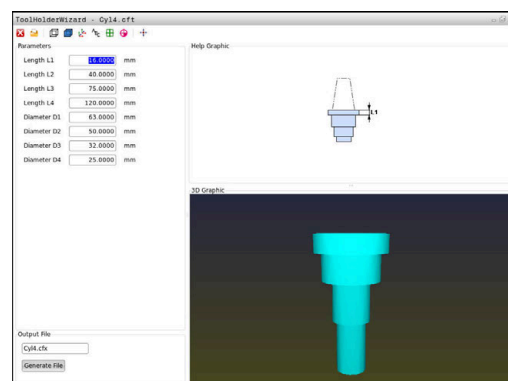

在手动操作模式下，将刀座模板参数化

要将刀座模板参数化和保存这些参数，执行以下操作：

-  ▶ 按下**手动操作**键
-  ▶ 按下**刀具 表**软键
-  ▶ 按下**编辑**软键
-  ▶ 将光标移至**KINEMATIC**（运动特性）列
-  ▶ 按下**选择**软键
-  ▶ 按下**刀柄向导**软键
- ▶ 数控系统在弹出窗口中打开附加**ToolHolderWizard**工具。
-  ▶ 按下**打开文件**图标
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 用预览页选择所需刀柄模板
- ▶ 按下**OK**（确定）按钮
- ▶ 数控系统打开被选的刀柄模板。
- ▶ 光标移到第一个可参数化的数据处。
- ▶ 调整该值
- ▶ 在**输出文件**处输入带参数的刀柄名
- ▶ 按下**生成文件**按钮
- ▶ 根据需要，回答数控系统提问
-  ▶ 按下**关闭**图标
- ▶ 数控系统关闭附加工具

编程操作模式下的刀座模板参数设置

执行以下操作，输入刀柄模板并保存这些参数：

-  ▶ 按下**编程**键
-  ▶ 按下**PGM MGT**键
- ▶ 选择路径**TNC:\system\Toolkinematics**
- ▶ 选择刀柄模板
- ▶ 数控系统用被选的刀柄模板打开附加的**ToolHolderWizard**刀具。
- ▶ 光标移到第一个可参数化的数据处。
- ▶ 调整该值
- ▶ 在**输出文件**处输入带参数的刀柄名
- ▶ 按下**生成文件**按钮
- ▶ 根据需要，回答数控系统提问
-  ▶ 按下**关闭**图标
- ▶ 数控系统关闭附加工具

分配刀座

为使数控系统在计算中考虑刀座因素，必须为刀具分配刀座并再次调用刀具。



参数化的刀座由多个子文件组成。如果子文件不完整，数控系统将显示出错信息。

只使用完整参数化的刀座、无错误的STL文件或M3D文件。

要为刀具分配刀座，执行以下操作：



- ▶ 操作模式：按下**手动操作**按键



- ▶ 按下**刀具 表**软键



- ▶ 按下**编辑**软键




- ▶ 将光标移至所需刀具的**KINEMATIC**（运动特性）列



- ▶ 按下**选择**软键
- ▶ 数控系统打开带刀座的弹出窗口。
- ▶ 用预览功能选择所需的刀座
- ▶ 按下**确定**软键
- ▶ 数控系统将所选的刀座名复制到**KINEMATIC**（运动特性）列。



- ▶ 退出刀具表

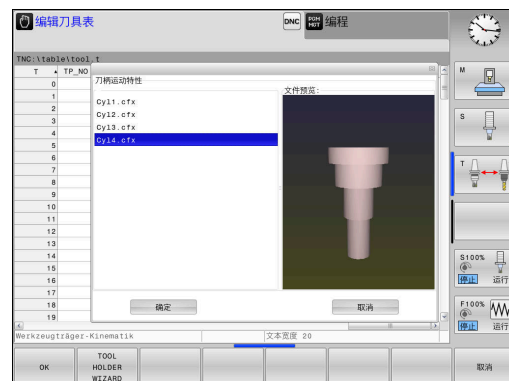

5

设置

5.1 开启/关闭

开机

⚠ 危险

小心：对用户有危险！

机床和机械部件始终存在机械危险。电场、磁场、电磁场对佩戴心脏起搏器或植入体的人员特别危险。一旦机床接通电源，就有该危险！

- ▶ 阅读并遵守机床手册的要求
- ▶ 阅读并遵守安全注意事项和安全标志要求
- ▶ 使用安全装置



参见机床手册！

不同机床的开机和参考点回零操作可能各不相同。

执行以下操作，开启机床和数控系统：

- ▶ 开启数控系统和机床的电源
- > 该数控系统在后面的对话中显示启动状态。
- > 如果成功启动，该数控系统显示**电源掉电**对话

CE

- ▶ 按下**CE**按键，清除该信息
- > 该数控系统显示**编译PLC程序**对话；自动编译PLC程序
- > 该数控系统显示**开启外部直流电源**对话



- ▶ 开启机床数控系统电源
- > 该数控系统执行自检。

如果该数控系统未记录错误，则显示**执行参考点回零**对话。

如果该数控系统记录了错误，显示出错信息。

注意

碰撞危险！

当机床开机时，该数控系统尽可能恢复倾斜面的关闭状态。在特定情况下无法恢复。例如，如果用轴角进行倾斜，而机床的配置为空间角，或如果已修改运动特性，就属于该情况。

- ▶ 如果可能，关闭系统前，重置倾斜功能
- ▶ 机床再开机时，检查倾斜状况

检查轴位置

 该节只适用于采用EnDat编码器的机床轴。

如果机床开机后的实际轴位置与关机时的轴位置不符，数控系统显示弹出窗口。

- ▶ 检查受影响轴的轴位置
- ▶ 如果当前的轴位置与显示的轴位置相符，用**是**键确认

注意

碰撞危险！
如果未注意到实际轴位置与数控系统希望的轴位置（关机时的位置）不符，可导致非希望的或意外的轴运动。其它轴进行参考点回零和进行全部后续运动时，可能碰撞。

- ▶ 检查轴位置
- ▶ 如果轴位置相符，只用**是**确认弹出窗口
- ▶ 尽管确认，也仅小心地移动一个轴
- ▶ 如有不同或任何疑点，请联系机床制造商

参考点回零

如果该数控系统成功执行自检，将显示**执行参考点回零**对话。



参见机床手册！

不同机床的开机和参考点回零操作可能各不相同。

如果机床使用绝对式编码器，则不需执行参考点回零。



如果只想编辑NC数控程序或进行图形仿真，数控系统开机后可以立即选择**编程**或**测试运行**操作模式，无需将机床轴回零。

未进行机床轴回零，不能设置预设点，也不能用预设点表修改预设点。数控系统显示**通过参考点**提示信息。

可以之后再执行参考点回零。为此，在**手动操作**模式下，按下**通过 参考点**软键。

按显示的顺序手动执行参考点回零操作：



- ▶ 对每一个轴，按下**NC START**（NC启动）按钮
- ▶ 数控系统现在可以用**手动操作**模式工作。

或者用任何顺序执行参考点回零：



- ▶ 对各轴，按下并按住机床轴向键直到移过其参考点



- ▶ 数控系统现在可以用**手动操作**模式工作。

倾斜加工面的参考点回零

如果数控系统关机前，已激活**倾斜工件平面**（选装项8）功能，数控系统在重新启动后自动重新激活该功能。也就是说，用轴向键的运动在倾斜加工面上执行。

执行参考点回零前，必须取消激活**Tilt the working plane**功能，否则，数控系统中断操作，生成报警信息。对于当前运动特性模型中未激活的机床轴，也能执行参考点回零，无需取消激活**Tilt the working plane**，例如刀库。

更多信息：“激活手动倾斜”，215 页

注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。不正确的预定位或工件之间不充分间距都能在轴执行参考点回零期间导致碰撞。

- ▶ 注意显示信息
- ▶ 根据需要，执行参考点回零前，移到安全位置
- ▶ 观察可能的碰撞



如果机床未用绝对式编码器，必须确认旋转轴位置。弹出窗口中显示的位置是数控系统关闭前的最后位置。

关机



参见机床手册！

该取消操作是一个与机床相关的功能。

为避免关机时丢失数据，需要用以下方法关闭数控系统的操作系统：



- ▶ 操作模式：按下**手动操作**按键



- ▶ 按下**关闭**软键



- ▶ 用**关机**软键确认
- ▶ 该数控系统在弹出窗口中显示**Now you can switch off**（现在可以关机）信息时，可以关闭数控系统的电源

注意

小心：数据可能消失！

必须关闭该数控系统，结束运行中进程并保存数据。关闭电源开关后，立即关闭该数控系统，无论该数控系统在何状态，都可导致数据丢失！

- ▶ 必须关闭数控系统
- ▶ 只能在显示屏提示关闭总开关时，才能将其关闭

5.2 移动机床轴

注意



参见机床手册！
用轴向键进行的轴运动与机床有关。

用轴向键运动轴



- ▶ 操作模式：按下**手动操作**按键



- ▶ 只要需要运动机床轴，按下并按住轴向键



- ▶ 或者，连续运动机床轴：按下并按住轴向键和按下**NC Start**（NC启动）按键



- ▶ 停止：按下**NC Stop**（NC停止）键

可用这两种方法同时移动多个轴。然后，数控系统显示进给速率。用**F**软键调整运动轴的进给速率。

更多信息："主轴转速S，进给速率F和辅助功能M"，167 页

如果机床正在执行运动任务，数控系统显示**数控系统正在工作中**图标。

增量式点动定位

采用增量式点动定位，可按预定的距离移动机床轴。
进给量的输入范围为0.001 mm至10 mm。

- 
 - ▶ 操作模式：按下**手动操作**或**电子手轮**按键
- 
 - ▶ 切换软键行
- 增量

关开

 - ▶ 选择增量点动定位模式：将**增量式**软键切换带**ON**（开启）
 - ▶ 输入**直线轴**的进刀量
 - ▶ 用**确认 值**软键确认
- 确认 值

 - ▶ 或者，用**ENT**键确认
- ↑

 - ▶ 用箭头键将光标移到**旋转轴**处
- 确认 值

 - ▶ 输入**旋转轴**的进刀量
 - ▶ 用**确认 值**软键确认
 - ▶ 或者，用**ENT**键确认
- ENT


 - ▶ 或者，用**ENT**键确认
- ↑

 - ▶ 用箭头键将光标移到**旋转轴**处
- 确认 值

 - ▶ 输入**旋转轴**的进刀量
 - ▶ 用**确认 值**软键确认
 - ▶ 或者，用**ENT**键确认
- ENT

 - ▶ 或者，用**ENT**键确认
- OK

 - ▶ 用**确定**软键确认
 - > 点动增量被激活。
 - > 数控系统在显示屏的上端显示设置值。

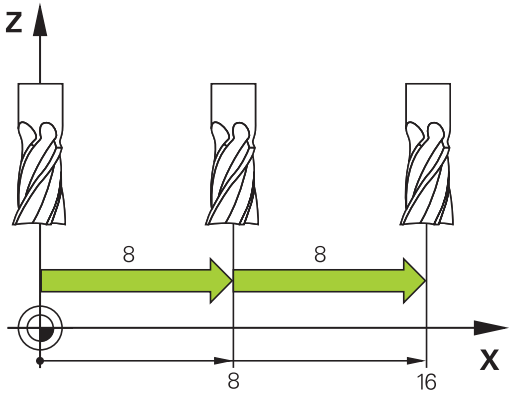

取消增量式点动定位

- 增量

关开

 - ▶ 将**增量**软键切换为**关闭**



如果光标位于**点动增量**菜单中，用**开关 关闭**软键可以关闭增量点动定位。

用电子手轮运动

⚠ 危险

小心：对用户有危险！

不安全的连接、故障电缆，不正确的使用都存在电气危险。一旦机床接通电源，就有该危险！

- ▶ 只允许授权的服务工程师连接或断开本设备连接
- ▶ 只允许用相连的手轮或安全的连接开启机床

数控系统支持用以下电子手轮进行运动：

- HR 510：简单的手轮，无显示屏，用电缆传输数据
- HR 520：带显示屏的手轮，用电缆传输数据
- HR 550FS：该手轮带显示屏，用无线电传送数据

此外，该数控系统继续支持电缆连接的手轮HR 410（无显示屏）和HR 420（带显示屏）。



参见机床手册！

机床制造商可增加HR 5xx手轮的功能。

HR 520和HR 550FS便携式手轮配显示屏，数控系统用该显示屏显示不同类型的信息。此外，用手轮软键能进行重要的设置，例如预设或输入和运行M功能。

一旦用手轮激活按钮将手轮激活，操作面板将被锁定。该数控系统在显示屏的弹出窗口中显示该状态。




如果该数控系统连接了多个手轮，操作面板将没有手轮键。用手轮上的手轮键激活或关闭手轮。选择另一个手轮前，必须关闭当前手轮。



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施和调试。

- 1 急停按键
- 2 手轮显示屏，显示状态和选择功能
- 3 软键
- 4 轴键；根据轴的配置，机床制造商可进行更换
- 5 激活键
- 6 箭头键用于定义手轮灵敏度
- 7 手轮激活键
- 8 被选轴运动方向的按键
- 9 轴向键的叠加快移运动
- 10 主轴开启（机床相关功能，该键可被机床制造商调整）
- 11 生成NC程序段按键（机床相关功能，机床制造商可更换该按键）
- 12 主轴关闭（机床相关功能，机床制造商可更换该按键）
- 13 特殊功能的CTRL键（机床相关功能，机床制造商可更换该按键）
- 14 NC START（NC启动）按键（机床相关功能，机床制造商可更换该键）
- 15 NC STOP（NC停止）按键（机床相关功能，机床制造商可更换该键）
- 16 手轮
- 17 主轴转速倍率调节电位器
- 18 进给速率倍率调节电位器
- 19 电缆连接，不适用于HR 550FS无线电手轮

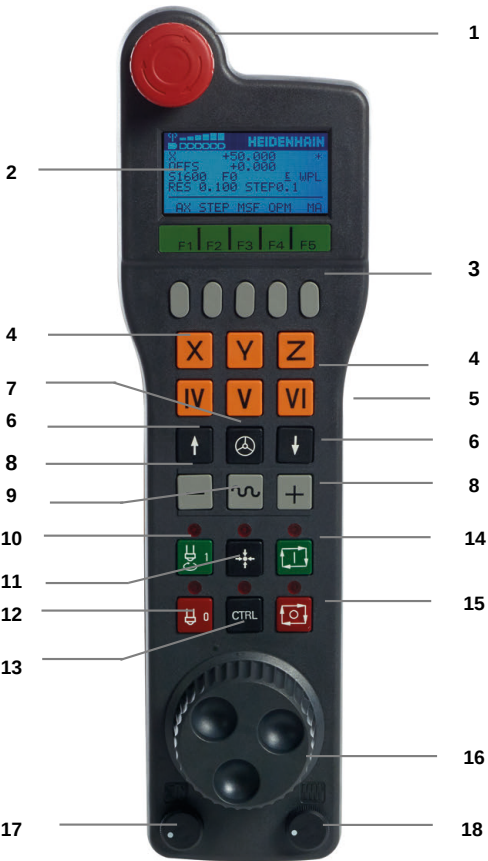

手轮显示屏

- 1 仅限HR 550 FS无线电手轮：显示手轮是否在手轮座中或是否有无线电信号
- 2 仅限HR 550 FS手轮：显示电波强度，6格 = 最高电波强度
- 3 仅限HR 550 FS无线电手轮：电池充电状态，6格 = 最高充电状态。充电时，格条从左向右运动
- 4 **X+50.000**：选定轴的位置
- 5 *：STIB（数控系统工作）；程序已开始运行或机床轴正在运动
- 6 **OFFS +0.000**：M118或与全局程序参数设置（选装项44）提供的偏移值
- 7 **S1000**：当前主轴转速
- 8 **F0**：所选轴正在运动的进给速率
- 9 **E**：出错信息
如果数控系统显示出错信息，手轮显示屏显示**错误**信息三秒钟。然后，只要该错误在数控系统一直存在，显示屏则始终显示字母**E**。
- 10 **WPL**：3-D旋转功能已激活
根据3-D旋转菜单中的设置，显示以下信息：
 - **VT**：沿刀具轴运动的功能已激活
 - **WP**：基本旋转功能已激活
- 11 **RES 0.100**：激活手轮分辨率。所选轴以该手轮分辨率运动的行程大小
- 12 **点动开启或关闭**：增量式点动启用或未启用。如果该功能已激活，该数控系统还显示当前的运动步距
- 13 软键行：选择不同功能的详细说明见后



HR 550 FS无线电手轮的特殊功能

⚠ 危险

小心：对用户有危险！

无线手轮由于使用可充电电池和受其它无线设备的影响，无线手轮较电缆连接方式更易于受到干扰。无视安全要求和安全信息可危及用户安全，例如进行安装和维护时。

- ▶ 检查无线手轮的无线电连接是否与其它无线设备重叠
- ▶ 手轮工作时间最长不超过120小时必须关闭无线手轮和手轮座，使数控系统重新启动时，能测试手轮功能
- ▶ 如果车间内使用一个以上无线手轮，必须确保唯一地分配手轮和手轮座（例如用彩色贴纸）
- ▶ 如果车间内使用一个以上无线手轮，必须确保唯一地分配手轮和相应的机床（例如用功能测试）

HR 550 FS无线电手轮带可充电电池。手轮在手轮座中时，电池开始充电。

HRA 551 FS手轮座和HR 550 FS手轮配套使用。

HR 550 FS的电池在再次充电前可工作达8小时。手轮完全无电时，在手轮架中充满电大约需要3小时。为此，当不用HR 550 FS时，必须将其放入手轮座中。由于无线电手轮背面接触条和充电控制系统，这样可以确保手轮电池随时可供使用，为急停电路提供直接连接。

只要手轮在手轮座中，手轮内部自动切换为电缆模式。这就是说即使手轮没电时仍能使用手轮。使用方法与无线情况相同。

i 定期清洁手轮架和手轮中的触点1，确保其正常工作。



信号传送范围很大。如果偶尔接近传输范围的极限位置，例如超大型机床，HR 550FS开始振动报警，以可靠地提醒。如有该情况，必须缩短与手轮座间的距离，使无线信号接收器在信号范围内。

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

如果无线电传输中断、电池无电或存在故障，无线手轮触发急停响应。加工期间发生急停响应可导致刀具或工件损坏。

- ▶ 不用手轮时，可将手轮放在手轮座中
- ▶ 手轮与手轮座尽可能靠近（注意振动报警）
- ▶ 加工前，测试手轮

如果该数控系统触发急停信号，必须重新激活手轮。执行以下操作：

MOD

- ▶ 按下**MOD**按键
- ▶ 数控系统打开MOD菜单。
- ▶ 选择**机床设置组**

设置
无线
手轮

- ▶ 按下**设置 无线 手轮**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口，设置无线手轮配置
- ▶ 按下**开始手轮**按钮，重新激活无线手轮
- ▶ 选择**END（结束）**按钮

MOD菜单提供手轮初始操作功能和配置功能。

更多信息："配置HR 550FS无线电手轮"，324 页



选择要移动的轴

直接用轴键激活基本轴X、Y、Z以及机床制造商定义的其他三个轴。机床制造商也能使虚拟轴VT直接用一个可用的轴向键。如果虚拟轴VT不在轴键中，执行以下操作：

- ▶ 按下手轮软键**F1 (AX)**
- ▶ 该数控系统在手轮显示屏中显示当前有效轴。当前有效轴闪亮显示。
- ▶ 用手轮软键**F1 (->)**或**F2 (<-)**选择所需轴并用**F3 (OK (确定))**手轮软键确认

设置手轮灵敏度

手轮灵敏度决定手轮每转一圈轴的运动行程。手轮灵敏度由手轮确定的轴运动速度与数控系统内部使用的速度挡位确定。速度挡位反映手轮速度的百分比。数控系统计算各速度挡位的手轮特定的灵敏度。用手轮的箭头键直接选择手轮灵敏度值结果（仅当未选择增量式点动定位时）。

以手轮速度挡位1为例，以下用相应尺寸单位的速度挡位确定手轮灵敏度值：

mm/圈和度/圈尺寸单位的手轮灵敏度：

0.0001/0.0002/0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1

in/圈尺寸单位的手轮灵敏度：

0.000127/0.000254/0.000508/0.00127/0.00254/0.00508/0.0127/0.0254/0.0508/0.127/0.254/0.508

手轮灵敏度值结果举例：

定义手轮速度	速度挡位	手轮灵敏度结果
10	0.01 %	0.001 mm/圈
10	0.01 %	0.001度/圈
10	0.0127 %	0.00005 in/圈

移动轴



- ▶ 要激活手轮，按下HR 5xx上的手轮按钮：
- ▶ 现在，只能用HR 5xx操作数控系统。该数控系统显示弹出窗口，在弹出窗口中显示以下信息。
- ▶ 根据需要，用**OPM**软键选择所需操作模式



- ▶ 如果需要，按下和按住激活按钮
- ▶ 用手轮选择要移动的轴。根据需要用软键选择其它轴



- ▶ 用+按键沿正方向运动当前轴，或者



- ▶ 用-按键沿负方向运动当前轴



- ▶ 要取消激活手轮，按下HR 5xx的手轮键
- ▶ 现在，可以再次用操作面板操作数控系统。

倍率调节电位器设置

注意

小心：可能损坏工件！

在机床操作面板与手轮之间切换时，进给速率可能降低。这可导致工件表面留下可见的刀痕。

- ▶ 在切换手轮与机床操作面板前，必须进行退刀。

手轮上的倍率调节旋钮的设置可能与机床操作面板上的设置不同。激活手轮时，数控系统自动激活手轮倍率调节旋钮。

在切换两个倍率调节旋钮时，为确保进给速率不增加，可冻结或减小进给速率。

如果切换前的进给速率高于切换后的进给速率，数控系统自动降低进给速率至较小值。

如果切换前进给速率小于切换后的进给速率，数控系统自动冻结进给速率。

如果进给速率被冻结，仅当倍率调节旋钮反向调整时才生效，因此，可达到或低于原有的进给速率。

关闭手轮时，数控系统将自动激活机床操作面板的倍率调节旋钮。

增量式点动定位

增量式点动定位方式使该数控系统可按预定的步长值移动当前手轮轴：

- ▶ 按下手轮软键F2（步距）
- ▶ 激活增量式点动定位：按下手轮软键3（开启）
- ▶ 按下F1或F2键选择所需点动增量值。最小点动增量值为0.0001 mm（0.00001 in）。最大点动增量值为10 mm（0.3937 in）。
- ▶ 用软键4（确定），确认被选的点动增量值
- ▶ 用+或-手轮键，沿相应方向运动当前手轮轴



如果按下和按住F1或F2按键，每次达到十进制数字0时，该数控系统用倍数10计算增量值。

还按下CTRL按键，在按下F1或F2时，将用倍数100增加计数增量值。

输入辅助功能M

- ▶ 按下F3（MSF）手轮软键
- ▶ 按下F1（M）手轮软键
- ▶ 按下F1或F2键，选择所需M功能编号
- ▶ 用NC Start（NC启动）键执行M辅助功能

输入主轴转速S

- ▶ 按下F3 (MSF) 手轮软键
- ▶ 按下F2 (S) 手轮软键
- ▶ 按下F1或F2按键，选择需要的速度。
- ▶ 用NC Start (NC启动) 键，激活新速度S



如果按下和按住F1或F2按键，每次达到十进制数字0时，该数控系统用倍数10计算增量值。
还按下CTRL按键，在按下F1或F2时，将用倍数100增加计数增量值。

输入进给速率F

- ▶ 按下F3 (MSF) 手轮软键
- ▶ 按下F3 (F) 手轮软键
- ▶ 按下F1或F2按键，选择需要的进给速率。
- ▶ 用F3 (确定) 手轮软键确认新进给速率F



如果按下和按住F1或F2按键，每次达到十进制数字0时，该数控系统用倍数10计算增量值。
还按下CTRL按键，在按下F1或F2时，将用倍数100增加计数增量值。

预设



参见机床手册！
机床制造商可使个别轴的预设功能不可用。

- ▶ 按下F3 (MSF) 手轮软键
- ▶ 按下F4 (PRS) 手轮软键
- ▶ 如果需要，选择要设置预设点的轴
- ▶ 用手轮软键F3 (确定) 或用F1和F2设置所需值进行置零并用F3 (确定) 确认。如果还按下CTRL键，计数增量值增加到10

切换操作模式

如果数控系统当前允许改变操作模式，手轮软键F4 (OPM) 能将手轮切换到操作面板。

- ▶ 按下F4 (OPM) 手轮软键
- ▶ 用手轮软键选择所需操作模式
 - 手动 (MAN) : 手动操作
 - MDI : 手动数据输入定位
 - SGL : 运行程序, 单段方式
 - 运行 (RUN) : 运行程序, 自动方式

生成完整运动程序段



参见机床手册！

机床制造商可将任何功能指定给**生成NC程序段**手轮键。

- ▶ 选择**手动数据输入定位**操作模式
- ▶ 如果需要，用数控系统键盘上的箭头键选择NC程序段，新运动程序段将插在其后
- ▶ 启动手轮
- ▶ 按下手轮上的**生成NC程序段**按键
- ▶ 该数控系统插入一个完整运动程序段，其包括用MOD功能选择的全部轴位置。

“程序运行”操作模式特点

在“程序运行”操作模式下，可以使用如下功能：

- **NC Start**（NC启动）按键（**NC Start**（NC启动）手轮按键）
- **NC Stop**（NC停止）按键（**NC Stop**（NC停止）手轮按键）
- 按下**NC Stop**（NC停止）键后：内部停止（手轮软键**MOP**，然后**停止**）
- 按下**NC STOP**（NC停止）键后：运动手动轴（手轮软键**MOP**，然后**MAN**）
- 程序中断运行时手动移动轴后，返回轮廓（**MOP**，然后**REPO**手轮软键）。手轮软键功能类似于屏幕软键，都用于操作。
更多信息: "返回轮廓", 254 页
- 倾斜加工面功能的开启/关闭开关（手轮软键**MOP**，然后**3D**）

5.3 主轴转速S，进给速率F和辅助功能M

应用

在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下，用软键输入主轴转速S、进给速率F和M功能（辅助功能）。

更多信息: "输入辅助功能M和STOP ", 268 页



参见机床手册！

机床制造商定义机床上可用的辅助功能和**手动操作**模式下可用的辅助功能。

输入数值

主轴转速S、辅助功能M

执行以下操作，输入主轴转速：



- ▶ 按下**S**软键
- ▶ 数控系统在弹出窗口中显示**主轴转速S** = 对话框。



- ▶ 输入**1000**（主轴转速）
- ▶ 按下**NC start**（NC启动）按键，加载数据

用辅助功能**M**启动主轴，主轴用输入的**S**转速转动。用相同方式输入辅助功能**M**。

该数控系统在状态栏显示当前主轴转速。如果主轴转速低于1000，该数控系统也显示输入的小数位。

进给速率F

执行以下操作，输入进给速率：



- ▶ 按下**F**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 输入进给速率



- ▶ 用**ENT**按键确认

以下信息适用于进给速率F：

- 如果输入F=0，机床制造商定义的最低进给速率有效
- 如果输入的进给速率超过机床定义的最大值，机床制造商定义的该值有效
- 断电期间F值不会丢失
- 数控系统显示进给速率。
 - **3D ROT**（3D旋转）激活时，如果是多轴运动，显示加工进给速率
 - 如果**3-D ROT**未激活，当一个以上轴同时运动时，进给速率显示仍为空

该数控系统在状态栏显示当前进给速率。

- 如果进给速率小于10，数控系统还显示已输入的小数位之一。
- 如果进给速率小于1，该数控系统显示两个小数位。

改变主轴转速和进给速率

用倍率调节电位器调整主轴转速**S**和进给速率**F**，调整范围为设置的0 %至150 %。

进给速率倍率调节旋钮只降低编程进给速率，不影响数控系统计算的进给速率。



主轴转速的倍率调节旋钮仅能用于无级变速主轴驱动的机床



进给速率限制F MAX



参见机床手册！
进给速率限制与机床有关。

F MAX快速移动软键用于降低任何操作模式下的进给速率。这个速度减慢功能适用于全部快移运动和进给运动。关机或开机后，该输入值保持有效。

如果进给速率显示功能已激活，数控系统在状态栏中的进给速率数据后显示感叹号。

更多信息："常规状态显示"，65 页

F MAX快速移动软键适用于以下操作模式：

- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 手动数据输入定位

步骤

要激活进给速率限制F MAX，执行以下操作：



- ▶ 操作模式：按下**手动数据输入定位**按键



- ▶ 将**F MAX快速移动**软键设置为**开启**



- ▶ 输入所需的最高进给速率
- ▶ 按下确定软键
- ▶ 数控系统在状态栏中的进给速率数据后显示感叹号。

5.4 带功能安全特性 (FS)

其它

配海德汉数控系统的机床可配功能安全特性 (FS) 或外部安全功能。本章的内容只适用于配功能安全特性 (FS) 的机床。

 参见机床手册！
机床制造商负责根据机床情况调整海德汉的安全系统。

机床的每一名用户都有一定危险。虽然机床的保护装置可以避免用户进入危险部位，但用户仍需要在无此保护措施（例如机床门打开）的情况下在机床上工作。

用海德汉安全系统组成的整套系统可满足 **DIN EN ISO 13849-1** 标准的性能等级 **d**，**3** 类要求和满足 **IEC 61508 (DIN EN 61508-1)** 标准的 **SIL 2** 要求。

可提供符合 **DIN EN ISO 16090-1**（原为 **DIN EN 12417**）要求的安全操作模式。因此，可全面保护机床操作员。

海德汉安全系统的基础是双处理器架构，其中包括主机（MC）和一个或多个驱动控制单元（CC=数控系统计算单元）。控制系统中的监测功能全部为冗余设计。安全系统数据进行相互循环数据比较。

安全性错误一定用系统定义的停止运动措施使所有驱动全部停止运动。

双通道安全输入和输出触发定义的安全功能和实现安全工作状态，影响全部操作模式下的操作。

本章介绍带功能安全特性 (FS) 数控系统提供的附加功能。





安全功能

为确保满足有关机床操作员保护的要求，自带的功能安全特性 (FS) 提供多项标准的安全功能。

说明	含义	简要说明
SS0 , SS1 , SS1D , SS1F , SS2	安全停止	用不同方法使全部驱动安全停止
STO	安全扭矩关闭	中断给电机的供电。避免驱动意外启动
SOS	安全停止工作	安全停止工作。避免驱动意外启动
SLS	安全限速	安全限速。机床门打开时，避免驱动超过要求的限速速度
SLP	安全限位	安全限位。监测安全轴，将其保持在定义范围的极限值之内。
SBC	安全制动控制	双通道的电机抱闸控制


功能安全特性 (FS) 状态显示

    数控系统在垂直软键行中用图标显示当前安全操作模式：

图标	高安全性操作模式	简要说明
 SOM_1	SOM_1 操作模式有效	安全操作模式1： 自动模式，生产模式
 SOM_2	SOM_2 操作模式有效	安全操作模式2： 设置模式
 SOM_3	SOM_3 操作模式有效	安全操作模式3： 人工干预；仅限有资质人员
 SOM_4	SOM_4 操作模式有效 这个功能必须由机床制造商实施和调试。	安全操作模式4： 高级手动操作，过程监测，仅限合格用户

一般状态显示

 带功能安全特性 (FS) 数控系统的状态栏显示附加安全信息。数控系统在常规状态栏显示主轴转速**S**和进给速率**F**的当前工作状态。

图标	含义
 F-SOS 0	停止时的进给速率
 S-STO 555.5	停止时的主轴
	安全轴（未测试的）

附加状态栏

附加状态栏的FS选项卡提供以下信息：

有关功能安全特性的信息 (FS选项卡)

软键	含义
不能直接选择	安全操作模式已激活
FS信息：	
字段	含义
轴	当前运动特性下的轴
状态	当前安全功能
停止	停止响应
SLS2	在SOM_2操作模式下，SLS的最高速度或进给速率值
SLS3	在SOM_3操作模式下，SLS的最高速度或进给速率值
SLS4	在SOM_4操作模式下，SLS的最高速度或进给速率值 这个功能必须由机床制造商实施和调试。
Vmax_act	主轴转速和进给速率的当前有效限制；可为SLS的设置值或为SPLC的设置值 如果这些值大于999 999，数控系统显示MAX

数控系统用图标显示进给轴的测试状态：

图标	含义
	已测试或无需测试的轴。
	尚未测试的轴，但必须测试，以确保操作安全。 更多信息: "检查轴位置", 172 页
	未被功能安全特性 (FS) 监测的轴或未被配置为安全的轴。



检查轴位置



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施。

开机后，数控系统检查轴的位置是否与其刚关机时的位置相符。如果位置不同或功能安全特性 (FS) 检测发现有变化，在位置显示区标记该轴。数控系统在状态栏显示红色的三角形警告符。

在门打开期间，有标记的轴不能运动。这时，操作人员必须接近该轴的检测位置。

执行以下操作：

- ▶ 选择**手动操作**模式
- ▶ 按下**移到 检测 位置**软键
- > 该数控系统显示尚未测试的轴。
- ▶ 按下**选择 坐标轴**软键
- ▶ 根据需要，用软键选择需要的轴。
- ▶ 或者：按下**位置 逻辑**软键
- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- > 该轴移到测试位置。
- > 达到测试位置后，数控系统显示提示信息。
- ▶ 按下机床操作面板上的**激活按钮**
- > 该数控系统将该轴显示为被测轴。
- ▶ 对需移动到检测位置的所有轴重复该程序

注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。不正确的预定位或工件之间不充分的间距都能在接近测试位置期间导致碰撞发生。

- ▶ 根据需要，接近测试位置前，移到安全位置
- ▶ 观察可能的碰撞



参见机床手册！
测试位置由机床制造商定义。

激活进给速率限值



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施。

用该功能可以避免防护门在打开时，触发SS1响应（驱动的安全停止）。

如果按下**F限制**软键，数控系统将限制轴的速度和主轴的转速，使其达到机床制造商的定义值。该限制取决于使用钥匙开关的安全SOM_x操作模式。

如果SOM_1已激活，轴和主轴将进行停止，因为只有停止才允许在SOM_1模式下打开防护门。

- 

▶ 选择**手动操作**模式
- 

▶ 切换软键行
- 

▶ 开启/关闭进给速率限制


5.5 预设点管理

注意



以下情况时，需要使用预设表：

- 如果机床带旋转轴（摆动工作台或摆动铣头）并使用**倾斜工件平面**（选装项8）功能
- 如果机床带换主轴头系统
- 仍在使用基于REF原点表的老型号数控系统
- 虽然找正位置不同，但需要加工多件相同的工件

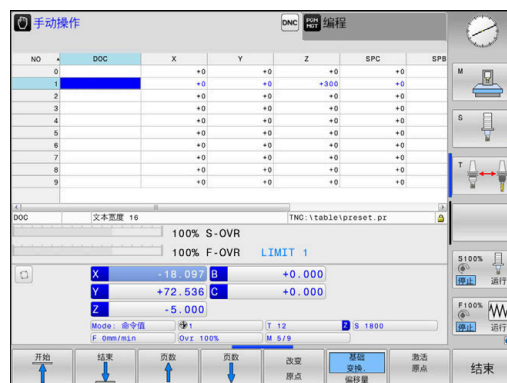

预设表提供任何数量的表行（预设点）。为优化文件大小和处理速度，只使用管理预设点必须的表行数。

为安全起见，只能在预设表结尾处插入新表行。



参见机床手册！

机床制造商定义新行中每一列的默认值，

预设点和托盘预设点

如果使用托盘，请注意预设表中保存的预设点是相对已激活的托盘预设点。

更多信息：“托盘”，281 页

创建并激活英制（ INCH ）预设表



如果选择将数控系统的尺寸单位切换为英制（ INCH ），预设表的尺寸单位不能自动调整。
如果也要改变该表的尺寸单位，需要创建新预设表。

要创建并激活英制（ INCH ）预设表，执行以下操作：



- ▶ 选择**编程**操作模式



- ▶ 打开文件管理器
- ▶ 打开TNC:\table文件夹
- ▶ 重新命名**preset.pr**文件，例如该名为**preset_mm.pr**
- ▶ 创建新文件并将其命名为**preset_inch.pr**



- ▶ 选择英制（ INCH ）尺寸单位
- > 数控系统打开新建的空预设表。
- > 数控系统显示与缺少的格式文件有关的出错信息。
- ▶ 删除出错信息。



- ▶ 添加行，例如10行
- > 数控系统添加行
- ▶ 将光标移到0的**ACTNO**列
- ▶ 输入**1**



- ▶ 确认输入



- ▶ 打开文件管理器
- ▶ 将**preset_inch.pr**文件该名为**preset.pr**



- ▶ 选择**手动操作**模式



- ▶ 打开预设点管理
- ▶ 检查预设表



刀具表是另一个表，其尺寸单位不能自动调整。
更多信息: "创建并激活英制（ INCH ）刀具表", 125 页

表中保存的预设点



参见机床手册！

机床制造商可使个别轴的预设功能不可用。

机床制造商可为预设表定义不同的路径。

预设表名也为**PRESET.PR**，默认情况下保存在TNC:\table\目录下。

只要按下**改变 原点**软键，**PRESET.PR**表可在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下进行编辑。在**编程**操作模式下可打开**PRESET.PR**预设表，但不能编辑该表。

在预设表中保存预设点和基本旋转的方法有多种：

- 手动输入
- 在**手动操作**和**电子手轮**操作模式**电子手轮**下使用探测循环**电子手轮**
- 自动模式下，使用探测循环**400至405**、**14xx**和**410至419**
更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册



使用注意事项：

- 在3-D旋转菜单中，指定适用于**手动操作**模式的基本旋转。
更多信息：“激活手动倾斜”，215 页
- 进行预设时，倾斜轴的位置必须与倾斜情况相符。
- 该数控系统在预设点设置期间的工作特性取决于可选的机床参数**chkTiltingAxes**（204601号）。
更多信息：“简要介绍”，185 页
- **PLANE**复位功能不能重置当前有效的3-D ROT。
- 数控系统只用行0保存预设点，该预设点是用轴向键或软键由手动操作最新设置的。如果手动设置的预设点已激活，该数控系统在状态栏显示文字**PR MAN(0)**。

复制预设表

允许将预设表复制到另一个目录中（进行数据备份）。在被复制的表中，写保护的行也有写保护。

禁止修改被复制的表中的行数！如果要重新激活该表，可能导致问题。

要激活被复制到其它目录的预设表，必须将其反向复制。

如果选择新预设表，需要重新激活预设点。

将预设点手动保存在预设表

执行以下操作，将预设点保存在预设表中：

- 
 - ▶ 选择**手动操作**模式
- 
 - ▶ 缓慢移动刀具直到它接触到（划到）工件表面或相应地放一个测量表
- 
- 
- 
 - ▶ 按下**原点 管理**软键
 - > 该数控系统打开预设表并将光标移到当前预设点的表行中。
- 
 - ▶ 按下**改变 原点**软键
 - > 该数控系统在软键行中显示所有可用的输入选项。
- 
 - ▶ 选择要改变的预设表中的一行（行号为预设点号）
- 
 - ▶ 根据需要，选择要改变的预设表中的列
- 
 - ▶ 用软键选择可用的输入选项之一

输入方式

软键	功能
	直接将刀具（或测量表）的实际位置转为新预设点：该功能只保存光标当前所在轴的预设点
	给刀具（测量表）的实际位置指定一个任意值：该功能只保存光标当前所在轴的预设点。在弹出窗口中输入所需值
	增量平移已保存在表中的预设点：该功能只保存光标当前所在轴的预设点。在弹出窗口中输入需要的补偿值并带代数符号。如果显示为英寸：输入英寸值，该数控系统在内部自动将其转换为毫米值
	直接输入新预设点，不计算运动特性（特定轴）。该功能只适用于用回转工作台的机床，输入0使预设点设置在回转工作台的中心。该功能只保存光标当前所在轴的值。在弹出窗口中输入所需值。如果显示为英寸：输入英寸值，该数控系统在内部自动将其转换为毫米值
	选择 基础变换/偏移量 视图。默认视图 基础变换 显示X、Y和Z列。根据机床情况，还显示SPA、SPB和SPC列。数控系统在这里保存基本旋转（Z轴为刀具轴，数控系统用SPC列）。 偏移量 视图显示预设点的偏移值。
	将当前预设点写入表中所选行中：这个功能保存全部轴的预设点，然后自动激活表中的相应行。如果显示为英寸：输入英寸值，该数控系统在内部自动将其转换为毫米值

编辑预设表

软键	表模式下的编辑功能
	选择表起点
	选择表终点
	选择表中上一页
	选择表中下一页
	选择输入预设点的功能
	选择显示“基本变换”或显示“轴偏移”
	启动预设表选定行的预设点
	在表尾处添加多行
	复制当前高亮的字段
	插入被复制的字段
	重置所选行：该数控系统在全部列中输入-。
	插入一行，该行为表中的最后一行
	删除表中最后一行

保护预设点，避免被改写

可用**锁定**列，保护预设表中的任何行，避免其被改写。预设表中的写保护的行用彩色高亮的方式显示。

如果要用手动探测循环改写写保护行，用**确定**确认并输入密码（写保护处）。

注意

小心：数据可能消失！

由**锁定 / 释放 密码**功能锁定的表行只能用被选的密码解锁。忘记的密码不能被重置。这就是说，被锁的表行被永久锁定。因此，预设表将无法完整使用。

- ▶ 最好用备用功能**锁定 / 释放**
- ▶ 记录密码

执行以下操作，保护预设点，避免被改写：



- ▶ 按下**改变 原点**软键



- ▶ 选择**LOCKED**（锁定）列



 
- ▶ 按下**编辑 当前 字段**软键

不用密码保护预设点：



- ▶ 按下**锁定 / 释放**软键
- 该数控系统将**L**写入**LOCKED**（锁定）列。

用密码，保护预设点：



- ▶ 按下**锁定 / 释放 密码**软键

- ▶ 在弹出窗口中输入密码
- ▶ 用**确定**软键或用**ENT**键确认：
- 该数控系统将**###**写入**LOCKED**（锁定）列。



取消写保护

要编辑已有写保护的行，执行以下操作：

改变
原点

▶ 按下**改变 原点**软键

→

▶ 选择**LOCKED**（锁定）列

编辑
当前
字段

▶ 按下**编辑 当前 字段**软键

无密码保护的预设点：

锁定 /
释放

▶ 按下**锁定 / 释放**软键
> 该数控系统取消写保护。

有密码保护的预设点：

锁定 /
释放
密码

▶ 按下**锁定 / 释放 密码**软键

▶ 在弹出窗口中输入密码

确定

▶ 用**确定**软键或用**ENT**按键确认
> 该数控系统取消写保护。

激活预设点

在手动操作操作模式下，激活预设点

注意

小心：重大财产损失！

预设表中未定义的字段的工作特性与用0值定义的工作特性不同：用0值定义的字段改写已激活的原有值，其未定义字段的原有值保持不变。

- ▶ 激活预设点前，检查含数据的全部列。



使用注意事项：

- 激活预设表中的预设点时，数控系统重置任何当前的原点平移、镜像、旋转或缩放系数。
- 另一方面，**倾斜工件平面**功能（循环19或PLANE）保持有效。



- ▶ 选择**手动操作**模式



- ▶ 按下**原点 管理**软键



- ▶ 选择要启动的预设点号



- ▶ 或者，用**GOTO**跳转按键，选择要激活的预设点号



- ▶



- ▶ 用**ENT**按键确认



- ▶ 按下**激活 原点**软键



- ▶ 确认预设点的激活
- > 数控系统设置显示和基本旋转。



- ▶ 退出预设表

在NC程序中激活预设点

要在程序运行期间，激活预设表的预设点，用循环**247**或**预设点选择**功能。

在循环**247**中，定义需激活的预设点号。用**预设点选择**功能可以指定预设点号或在需要的激活的**Doc**列中进行输入。

更多信息：加工循环编程用户手册

5.6 无3-D测头设置预设点

注意

设置预设点时，将数控系统的显示值设置为已知工件位置的坐标值。



所有手动探测功能都能用3-D测头。
更多信息: "用3-D测头的原点设置 (选装项编号17) ", 205 页



参见机床手册！
机床制造商可使个别轴的预设功能不可用。

准备工作

- ▶ 将工件夹紧并对正
- ▶ 将已知半径的标准刀具装于主轴上
- ▶ 确保数控系统正在显示实际位置

用端铣刀设置预设点



▶ 选择**手动操作**模式



▶ 缓慢移动刀具直到接触到 (划到) 工件表面





设置一个轴的预设点：



▶ 选择轴



▶ 数控系统打开**设置预设点Z=**对话框




▶ 或者：按下**设定 原点**软键



▶ 用软键选择轴



▶ 标准刀具沿主轴坐标轴：将屏幕显示设置为已知的工件位置 (此例为0) 或输入薄片厚度d。在刀具轴：考虑刀具半径

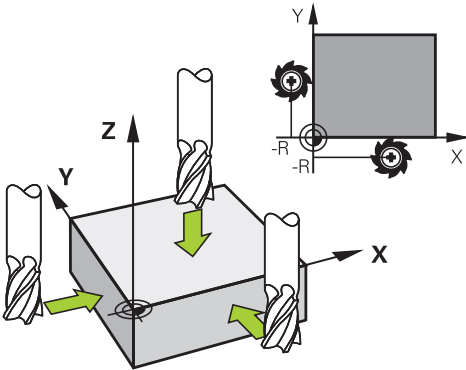

对其它各轴，重复以上步骤。

如果刀具轴的刀具已设置，将刀具轴的显示值设置为刀具长度L或输入合计值 $Z=L+d$ 。



使用注意事项：

- 该数控系统用轴向键在预设表的行0中自动保存预设点的设置。
- 如果机床制造商锁定一个轴，则无法在该轴设置预设点。该轴的软键也不可见。
- 该数控系统在预设点设置期间的工作特性取决于可选的机床参数**chkTiltingAxes** (204601号) 。

更多信息: "简要介绍", 185 页

用机械测头或百分表的探测功能

如果机床上没有电子3-D测头，用机械测头或用刀具触碰工件也可以使用上述全部手动探测功能（但不包括校准功能）。

更多信息: "用3-D测头（选装项17）", 185 页

与3-D测头在探测时自动生成电子信号不同，机械测头需要手动按键获取**探测位置**的触发信号。

执行以下操作：



- ▶ 用软键选择探测功能
- ▶ 将机械式测头移至数控系统要获取的第一位置处。



- ▶ 要获取该位置：按下**实际位置获取**软键
- ▶ 数控系统保存当前位置。
- ▶ 将机械式测头移至数控系统要获取的下一个位置处。



- ▶ 要获取该位置：按下**实际位置获取**软键
- ▶ 数控系统保存当前位置。
- ▶ 根据需要，移至其它位置并用上述方法获取位置
- ▶ **原点**：在菜单窗口中，输入新预设点的坐标，用**设定 原点**软键确认，或将数据写入表中
- ▶ **更多信息:** "将探测循环的测量值写入原点表", 191 页
- ▶ **更多信息:** "将探测循环的测量值写入预设表", 192 页
- ▶ 停止探测功能：按下**END**键。



如果要设置被锁定轴的预设点，该数控系统将根据机床制造商的定义，生成警告或出错信息。

5.7 用3-D测头 (选装项17)

简要介绍

在预设点设置过程中，数控系统的工作特性取决于可选的机床参数 **chkTiltingAxes** (204601号) 的设置：

- **chkTiltingAxes : NoCheck** 该数控系统不检查旋转轴的当前坐标 (实际位置) 是否与定义的倾斜角相符。
- **chkTiltingAxes : CheckIfTilted** 如果已激活倾斜加工面功能，设置X轴、Y轴和Z轴预设点时，数控系统检查旋转轴的当前坐标是否与定义的倾斜角相符 (3-D旋转菜单)。如果位置不符，数控系统打开 **Working plane is inconsistent** 菜单。
- **chkTiltingAxes : CheckAlways** 如果已激活倾斜加工面功能，设置X轴、Y轴和Z轴预设点时，数控系统检查旋转轴的当前坐标是否相符。如果位置不符，数控系统打开 **Working plane is inconsistent** 菜单。



使用注意事项：

- 如果检查功能在关闭状态，**PL**和**ROT**探测功能用旋转轴位置，在计算中该位置为0。
- 必须设置全部三个基本轴的预设点。这样明确和正确地确定预设点。这种方式也考虑由于轴的倾斜导致的可能偏差。
- 如果未用3-D测头设置预设点和位置不一致，该数控系统显示出错信息。

如果未设置该机床参数，该数控系统检查是否设置了 **chkTiltingAxes : CheckAlways**

倾斜轴的工作特性

如果位置不符，数控系统打开 **Working plane is inconsistent** 菜单。

软键	功能
调整 3-D旋转 状态	在3-D旋转菜单中，数控系统将 手动操作3-D旋转 设置为 激活 。直线轴在倾斜加工面上运动。 手动操作3-D旋转 保持激活直到将其设置为 停用 。
忽略 3-D旋转 状态	该数控系统忽略倾斜加工面。 已定义的预设点仅适用于该倾斜状态。
对正 旋转轴	数控系统将旋转轴定位到3-D旋转菜单中指定的位置并将 手动操作3-D旋转 设置为 激活 。 手动操作3-D旋转 保持激活直到将其设置为 停用 。

找正旋转轴

注意**碰撞危险！**

在找正旋转轴前，数控系统不检查碰撞情况。如果无预定位运动，可能发生碰撞。

- ▶ 找正前，移到安全位置

要找正旋转轴，执行以下操作：

- ▶ 按下**对正 旋转轴**软键
- ▶ 根据需要，定义进给速率
- ▶ 根据需要，定义倾斜
 - **NO SYM**
 - **SYM +**
 - **SYM -**
- ▶ 选择定位特性
- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统找正轴。为此，倾斜加工面功能被激活。



只有已将**手动操作3-D旋转**设置为**有效**，才能选择倾斜。
更多信息: "激活手动倾斜", 215 页

概要



参见机床手册！

要使用3-D测头，机床制造商必须对数控系统进行特别准备。

探测循环只适用于选装项编号17。如果使用海德汉测头，该选装项自动可用。



海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。

以下探测循环适用于**手动操作**模式：

软键	功能	页
	校准3-D测头	193
	探测平面测量3-D基本旋转	202
	用直线测量基本旋转	199
	设置任意轴的预设点	205

软键	功能	页
	将角点设置为预设点	206
	将圆心设置为预设点	207
	将中心线设置为预设点	210
	探测系统数据管理	参见《工件和刀具测量循环编程用户手册》



更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册

用带显示屏的手轮进行行程运动

带显示屏的手轮可在手动探测循环中将数控系统信息传输给手轮。

执行以下操作：

- ▶ 启动手动探测循环
- ▶ 将测头定位在第一触点附近的位置
- ▶ 探测第一触点
- ▶ 在手轮上激活手轮
- > 数控系统打开**启动手轮**弹出窗口。
- ▶ 将测头定位在第二触点附近的位置
- ▶ 在手轮上关闭手轮
- > 数控系统关闭弹出窗口。
- ▶ 探测第二触点
- ▶ 根据需要，设置预设点
- ▶ 结束探测功能



如果手轮已激活，无法启动探测循环。

抑制测头监测功能

 
抑制测头监测功能

如果数控系统未能收到稳定的测头信号，显示侧头 监视器 关闭软键。

执行以下操作，关闭测头监测功能：



- ▶ 选择**手动操作**模式



- ▶ 按下**测头 监测 关闭**软键
- ▶ 数控系统关闭测头监测功能30秒钟。
- ▶ 根据需要，移动测头使数控系统可以接收稳定的测头信号。

只要将测头监测功能关闭，数控系统就显示出错信息**测头监测功能被关闭30秒钟**。30秒钟后，自动清除该出错信息。



如果测头在30秒钟内接收到稳定的信号，测头监测功能重新将其自己自动激活并清除出错信息。

注意

碰撞危险！

在测头监测功能未工作时，数控系统不执行碰撞检查功能。因此，必须确保测头位置安全。如果选择不正确的运动方向，可能发生碰撞。

- ▶ 在**手动操作**模式下，小心地运动轴

探测循环功能

手动探测循环中，有选择探测方向或显示的探测程序的软键。显示的软键与相应循环有关：

软键	功能
	选择探测方向
	获取实际位置
	自动探测孔（内圆）
	自动探测凸台（外圆）
	探测模型圆（多个几何元素的圆心）
	选择孔、凸台和模型圆探测时的平行轴探测方向

孔、凸台和圆弧阵列的自动探测程序

注意

碰撞危险！
数控系统不执行与测针碰撞的自动碰撞检查。在自动探测操作中，该数控系统将测头自动定位在探测位置。如果预定位不正确或如果忽略了障碍物，可能发生碰撞。

- ▶ 编写适当的预定位程序
- ▶ 用安全高度，考虑障碍物

如果用探测程序自动探测孔、凸台或圆弧阵列，数控系统打开一个窗体，在该窗体中提供需要的输入字段。

测量凸台和测量孔窗体中的输入字段

输入字段	功能
凸台直径？或孔径	触盘直径（孔的可选项）
安全距离？	平面内距触盘的距离
增加间隔高度？	使测头在沿主轴方向定位（从当前位置开始）
起始角度？	第一次探测的角度（0° = 基本轴的正方向，也就是对主轴坐标轴Z轴为X+ ）。所有其它探测角由探测点数量决定。
触点数量？	探测数量（3至8）
角度长度？	探测整圆（360°）或非整圆（角长<360°）

自动探测程序：

▶ 预定位测头

- 
 - ▶ 选择探测功能：按下**PROBING CC**（探测圆心）软键
- 
 - ▶ 自动探测孔：按下**孔**软键
- 
 - ▶ 选择平行轴探测方向
- 
 - ▶ 启动探测功能：按下**NC start**（NC启动）按键
 - ▶ 该数控系统自动执行全部预定位及探测操作。

该数控系统以探测表中定义的**FMAX**进给速率接近该位置。定义的探测进给速率**F**用于实际探测操作。



操作和编程注意事项：

- 启动自动探测程序前，需要将测头预定位至第一探测点附近的位置。在探测方向的相反方向，偏移测头大约安全高度的距离。安全高度由探测表和输入窗体中的合计值确定。
- 对于直径较大的内圆，该数控系统也能用定位进给速率**FMAX**将测头预定位在圆弧处。这需要在输入窗体中输入预定位的安全高度和孔直径。测头在孔内定位在距内壁大约安全距离的位置处。在预定位中要考虑第一探测操作的起始角；例如起始角为0°，该数控系统将沿基本轴的正方向进行第一次探测。

选择探测循环

► 选择手动操作或电子手轮操作模式



- 选择其它功能：按下**探测 功能**软键



- 按下相应的软键，例如**探测位置**，选择探测循环
- 该数控系统显示相应菜单。



使用注意事项：

- 选择手动探测功能时，该数控系统显示一个窗体，在该窗体中显示全部需要的数据。窗体内容与相应功能有关。
- 在部分字段中也可以输入数值。用箭头键切换到需要输入的字段。使光标仅在所需编辑的字段中。不可编辑的字段为灰色。

记录探测循环的测量值



参见机床手册！

要使用这个功能，机床制造商必须对数控系统进行专门设置。

执行重复性的探测循环后，该数控系统将测量值写入TCHPRMAN.html文件。

如果在机床参数**FN16DefaultPath** (102202号) 中未定义路径，该数控系统将TCHPRMAN.html文件保存在**TNC:**根目录下。



使用注意事项：

- 如果连续执行多个探测循环，该数控系统在各自之下保存测量值。

将探测循环的测量值写入原点表



如果要保存工件坐标系的测量值，用**键入 原点 表**功能。
如果要保存基本坐标系的测量值，用**输入 到原点 表**功能。

更多信息: "将探测循环的测量值写入预设表", 192 页

用**键入 原点 表**软键，数控系统在执行探测循环中将测量值写入原点表：

- ▶ 选择任何探测功能
- ▶ 在指定的输入框中输入原点的所需坐标 (取决于正在运行的探测循环)
- ▶ 在**表中的号码?**输入框中，输入原点编号
- ▶ 按下**键入 原点 表**软键
- > 数控系统用所输入的编号将原点保存在指定的原点表中。

将探测循环的测量值写入预设表



如果要保存基本坐标系的测量值，用**输入到原点表**功能。如果要保存工件坐标系的测量值，用**键入原点表**功能。


更多信息: "将探测循环的测量值写入原点表", 191 页

输入到原点表软键允许数控系统将任何探测循环中的测量值写入预设表。然后，用机床坐标系 (REF坐标系) 保存测量值。预设表的名称为PRESET.PR，该表保存在TNC:\table\目录下。

- ▶ 选择探测功能
- ▶ 在指定的输入框中输入预设点所需的坐标 (取决于正在运行的探测循环)
- ▶ 在**表中的号码?**输入框中，输入预设点编号
- ▶ 按下**输入到原点表**软键
- > 数控系统打开**改写当前预设点?**菜单。
- ▶ 按下**改写预设点**软键
- > 该数控系统用所输入的编号将预设点保存在预设表中。
 - 预设点号不存在：按下**创建行**软键前，数控系统不保存该行 (Create line in table?)
 - 预设点号被保护：按下**锁定行中的信息**软键，改写当前预设点
 - 预设点号被密码保护：按下**锁定行中的信息**软键并输入密码，改写当前预设点



如果由于不允许而无法改写表行，该数控系统显示提示信息。探测功能本身不受影响。

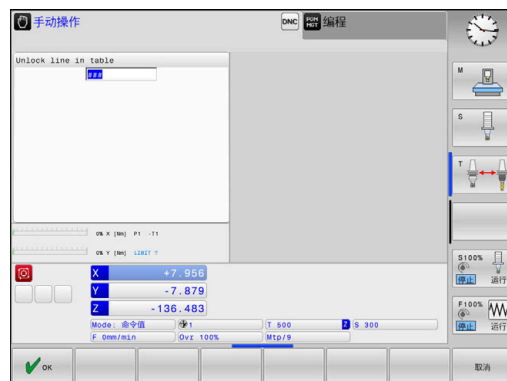

5.8 校准3-D测头 (选装项17)

概要

为了精确确定3-D测头的实际触发点，必须首先校准测头，否则数控系统无法提供精确的测量结果。



使用注意事项：

- 以下情况时必须再次校准测头：
 - 初始配置
 - 测针故障
 - 更换测针
 - 改变探测进给速率
 - 不稳定，例如机床预热时
 - 改变有效刀具轴
- 校准后按下**确定**软键时，校准值应用于当前测头。然后，更新的刀具数据立即生效，不需要再次读取刀具数据。

校准期间，数控系统确定测针的有效长度和球头的有效半径。要校准3-D测头，将一个已知高度和已知半径的环规或量杆夹持在机床工作台上。

该数控系统提供校准长度和半径的校准循环：



▶ 按下**探测 功能**软键



▶ 显示校准循环：按下**校准 TS**

▶ 选择校准循环

TNC的校准循环

软键	功能	页
	校准长度	194
	用环规测量半径和圆心偏心值	195
	用量杆或标准销测量半径和圆心偏心值	195
	用标准球测量半径和圆心偏心值	195

校准有效长度

 


海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。




测头有效长度总是相对刀具参考点。刀具参考点通常位于主轴鼻处（和主轴端面处）。机床制造商也可能将刀具参考点定义在不同的位置处。

- ▶ 设置主轴坐标轴上的预设点，使机床工作台：Z=0



- ▶ 选择长度探测的校准功能：按下 **TS calibration of tool length** 软键
- ▶ 该数控系统显示当前校准数据。
- ▶ **长度的原点？**：在菜单窗口中输入环规高度
- ▶ 将测头移至环规上方位置处
- ▶ 如需改变运动方向（根据需要），按下软键或用箭头键
- ▶ 探测表面：按下 **NC Start**（NC启动）键
- ▶ 检查结果
- ▶ 按下**确定**软键使该值生效
- ▶ 按下**取消**软键，结束校准操作。
- ▶ 该数控系统在TCHPRMAN.html文件中记录校准过程。

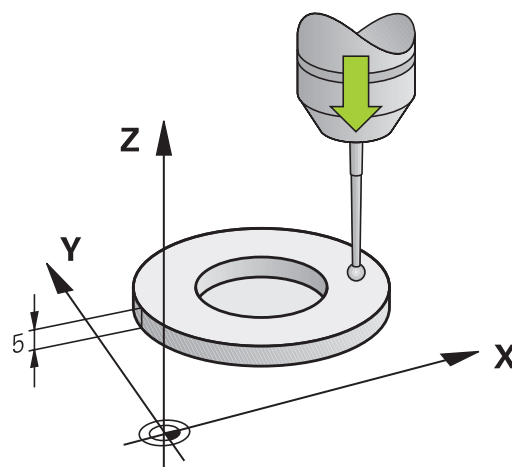

校准有效半径和补偿中心不对正量


i 海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。

校准球头半径时，该数控系统执行自动探测程序。第一次执行时，该数控系统查找环规或量杆的中点（近似测量）并将测头定位中心位置。然后，开始实际校准操作（精确测量），确定球头半径。如果允许测头从反向探测，将在另一个循环中确定偏心率。

海德汉测头已预定义了测头可否定向以及如何定向的工作特性。对其它测头，由机床制造商设置。

插入测头后，通常需要准确对准主轴。校准功能通过反方向探测（转动 180° ）确定测头轴与主轴坐标轴之间的偏移量并计算和执行必要的补偿。

i 偏心率只能由适当测头确定。
如果要用被测体的外尺寸校准，需要将测头预定位在标准球或标准销中心的上方位置。必须确保测头的接近过程不会发生碰撞。

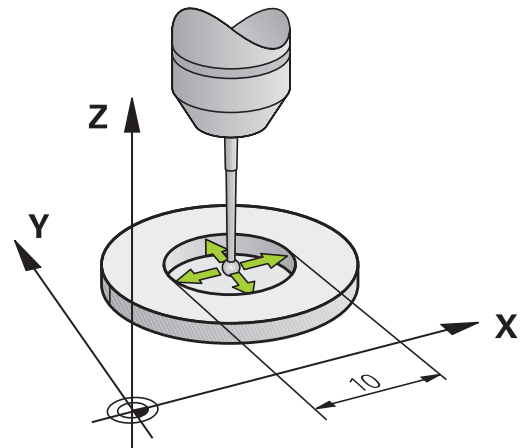

校准程序与测头定向特性有关：

- 不能定向或只能单方向定向：该数控系统执行一次近似测量和一次精确测量并确定有效球头半径（刀具表tool.t的R列）
- 双方向可定向（例如用海德汉电缆测头）：数控系统执行一次近似测量和一次精确测量，转动测头 180° ，然后再执行一次探测程序。除通过从反向探测确定的半径外，还确定偏心率（tchprobe.tp中的CAL_OF）。
- 任意方向（例如用海德汉红外线测头）：数控系统执行一次近似测量和一次精确测量，转动测头 180° ，然后再执行一次探测程序。除通过从反向探测确定的半径外，还确定偏心率（tchprobe.tp中的CAL_OF）。

用环规校准

为用环规手动校准，执行以下操作：



- ▶ 在**手动操作**模式下，将球头定位在环规孔内
- ▶ 选择校准功能：按下**Calibration of a TS in a ring**软键
- ▶ 该数控系统显示当前校准数据。
- ▶ 输入环规直径
- ▶ 输入起始角
- ▶ 输入探测点数量
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 键
- ▶ 3-D测头用自动探测程序自动探测所有所需探测点并计算有效球头半径。如果可从反方向探测，该数控系统计算偏心量。
- ▶ 检查结果
- ▶ 按下**确定**软键使该值生效
- ▶ 按下**结束**软键，结束校准功能。
- ▶ 该数控系统在TCHPRMAN.html文件中记录校准过程。

 


参见机床手册！

为确定球头中心的不对正量，该数控系统需要机床制造商进行特别设置。

用量杆或校准销校准

为用塞规或测针手动校准，执行以下操作：



- ▶ 在**手动操作**模式下，使球头在校准销中心的上方
- ▶ 选择校准功能：按下**TS calibration on stud**软键
- ▶ 输入量杆外径
- ▶ 输入安全高度
- ▶ 输入起始角
- ▶ 输入探测点数量
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 键
- ▶ 3-D测头用自动探测程序自动探测所有所需探测点并计算有效球头半径。如果可从反方向探测，该数控系统计算偏心量。
- ▶ 检查结果
- ▶ 按下**确定**软键使该值生效
- ▶ 按下**结束**软键，结束校准功能。
- ▶ 该数控系统在TCHPRMAN.html文件中记录校准过程。



参见机床手册！

为确定球头中心的不对正量，该数控系统需要机床制造商进行特别设置。

用基准球校准

为用校准球手动校准，执行以下操作：



- ▶ 在**手动操作**模式下，使球头在校准球球心的上方
- ▶ 选择校准功能：按下**Calibration of TS on a sphere**软键
- ▶ 输入球外径
- ▶ 输入安全高度
- ▶ 输入起始角
- ▶ 输入探测点数量
- ▶ 如果可能，选择长度测量
- ▶ 根据需要，输入长度参考值
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）键
- ▶ 3-D测头用自动探测程序自动探测所有所需探测点并计算有效球头半径。如果可从反方向探测，该数控系统计算偏心量。
- ▶ 检查结果
- ▶ 按下**确定**软键使该值生效
- ▶ 按下**结束**软键，结束校准操作
- ▶ 该数控系统在TCHPRMAN.html文件中记录校准过程。

参见机床手册！

为确定球头中心的不对正量，该数控系统需要机床制造商进行特别设置。


显示校准值

数控系统在刀具表中保存测头有效长度和有效半径。数控系统将测头中心的偏心值保存在探测表的**CAL_OF1**列（基本轴（和**CAL_OF2**列（辅助轴）中。要在屏幕中显示该值，按下**测头 表**软键。

校准过程中，该数控系统自动创建TCHPRMAN.html日志文件，在该文件中保存校准值。

必须确保刀具表的刀具号和探测表的测头号相符。这与自动操作模式或**手动操作**模式是否要使用测头无关。

更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册

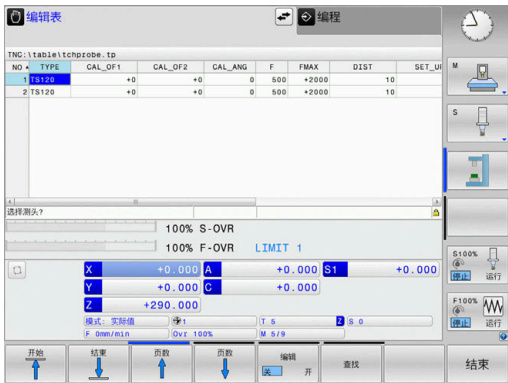

5.9 用3-D测头补偿工件不对正量 (选装项17)

简要介绍




参见机床手册！

是否可通过偏移 (工作台旋转的角度) 补偿工件不对正量，取决于机床。



海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。

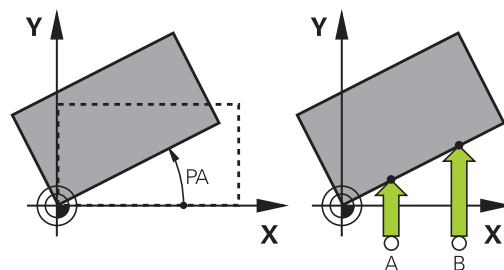

该数控系统通过数学计算基本旋转 (基本旋转的角度) 或通过偏移 (工作台旋转的角度) 补偿工件不对正量

为此，该数控系统将旋转角设置为相对加工面参考轴所需的角。

基本旋转：该数控系统将角度测量值解释为围绕刀具方向的旋转，并将该角度值保存在预设表的SPA、SPB和SPC列中。

偏移值：该数控系统将角度测量值解释为机床坐标系上各轴的平移，并将该值保存在预设表的A_OFFS、B_OFFS或C_OFFS列中。

为确定基本旋转或偏移，探测工件一条边上的两个点。探测点的顺序影响计算的角度值。从第一触点到第二触点测量被测角。也能用孔或凸台确定基本旋转。然而，在此情况下，需要一致的加工面。计算基本旋转，数控系统用输入坐标系 (I-CS)。

要确定已激活倾斜加工面上的基本旋转，请注意：

- 如果旋转轴的当前坐标与定义的倾斜角 (3-D旋转菜单) 相符，加工面一致。那么，基于刀具坐标轴，计算输入坐标系 (I-CS) 的基本旋转。
- 如果旋转轴的当前坐标与定义的倾斜角 (3-D旋转菜单) 不相符，加工面不一致。那么，基于刀具坐标轴，计算工件坐标系 (W-CS) 的基本旋转。



操作和编程注意事项：

- 选择探测方向，探测方向垂直于测量工件不对正量时的角度参考轴。
 - 为确保程序运行期间正确计算基本旋转，应在第一个定位程序段中编程加工面的两个坐标。
 - 基本旋转也可以与**PLANE**功能一起使用 (不含**PLANE**轴角)。如果一起使用，先激活基本旋转，再激活**PLANE**功能。
 - 不探测工件也能激活基本旋转或偏移。为此，在相应输入框中输入数据并按下**设置 基本 旋转**或**设置 工作台 旋转**软键。
 - 在预设点设置期间，数控系统的工作特性取决于**chkTiltingAxes** (204601号) 机床参数的设置。
- 更多信息：**“简要介绍”，185 页

测量基本旋转



- ▶ 按下**测头旋转**软键
- > 数控系统打开**Probing of rotation**菜单。
- ▶ 显示以下输入框：
 - **基本旋转角**
 - **回转工作台的偏移**
 - **表中号?**
- > 该数控系统在输入框中显示任何当前基本旋转或偏移。
- ▶ 将测头定位在第一触点附近的位置
- ▶ 用软键选择探测方向或探测程序
- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 将测头定位在第二触点附近的位置
- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- > 该数控系统确定基本旋转和偏移并进行显示。
- ▶ 按下**设置 基本 旋转**软键
- ▶ 按下结束 (**END**) 软键

该数控系统在TCHPRMAN.html中记录探测过程。


将基本旋转保存在预设表中

- ▶ 探测操作后，输入预设点编号，数控系统用该编号在**表中号?**输入框中保存当前基本旋转
- ▶ 按下**基本旋转 原点表中**软键
- > 如果可以，数控系统打开**改写当前预设点?**菜单。
- ▶ 按下**改写 预设点**软键
- > 该数控系统在预设表中保存基本旋转。

通过转动工作台补偿工件不对正量

旋转工作台补偿工件不对正量有三种方法：

- 找正回转工作台
- 设置工作台旋转
- 将工作台旋转保存在预设表中

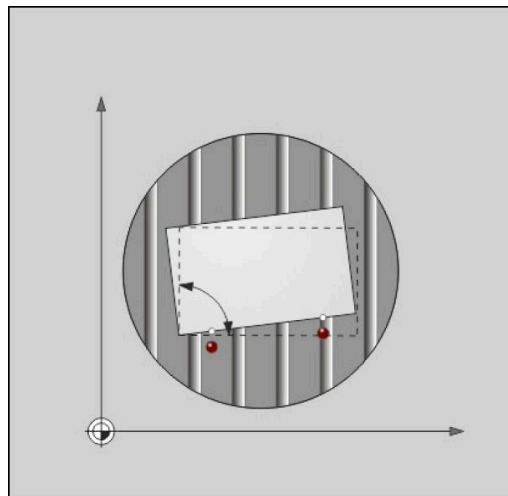

找正回转工作台

用定位回转工作台的方法可以补偿已确定的不对正量。



旋转工作台前，首先预定位全部轴，避免补偿运动造成碰撞。工作台旋转前，该数控系统还输出警告信息。

- ▶ 探测操作后，按下**对正 回转工作台**软键
- > 该数控系统打开警告信息。
- ▶ 根据需要，用**确定**软键将其清除
- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- > 该数控系统找正回转工作台。

设置工作台旋转

可在回转工作台轴上定义手动预设点。

- ▶ 探测操作后，按下**设置 工作台 旋转**软键
- > 如果已设置了基本旋转，该数控系统打开**复位基本旋转？**菜单。
- ▶ 按下**删除 基本旋转**软键
- > 该数控系统删除预设表中的基本旋转并插入偏移。
- ▶ 或者：按下**保持 基本旋转**
- > 该数控系统在预设表中插入偏移，且基本旋转保持不变。

在预设表中保存工作台旋转

也可以将回转工作台的不对正量保存在预设表中的任意行中。该数控系统在回转工作台的偏移列中保存角度值，例如C轴保存在C_OFFS列中。

- ▶ 探测操作后，按下**回转工作台 原点表中**软键
- > 如果可以，数控系统打开**改写当前预设点？**菜单。
- ▶ 按下**改写 预设点**软键
- > 该数控系统在预设表中保存偏移。

可能必须用**基本变换./ 偏移**软键，改变预设表视图，使该列可见。

显示基本旋转和偏移

如果选择**测量旋转**功能，数控系统在**基本旋转角**输入框中显示基本旋转的当前角度以及在**回转工作台的偏移**输入框中显示当前偏移。

此外，数控系统在**程序 + 状态**屏幕布局的**位置 状态**选项卡中显示基本旋转和偏移。

当数控系统按照基本旋转沿机床轴运动时，状态栏显示基本旋转图符。

取消基本旋转和偏移

- ▶ 要选择探测功能，按下**探测旋转**软键
- ▶ 输入**基本旋转角：0**
- ▶ 或者：输入**回转工作台的偏移：0**
- ▶ 用**设置 基本 旋转**软键使其生效
- ▶ 或者：用**设置 工作台 旋转**软键使其生效
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

确定3-D基本旋转

探测三个位置可测量任何倾斜表面的倾斜位置。**Probe in plane**功能用于测量该倾斜位置并将其保存为预设表中的3-D基本旋转。

 


操作和编程注意事项：

- 触点的顺序和位置决定该数控系统计算平面方向的方式。
- 用前两个点指定参考轴的方向。定义所需基本轴正方向的第二点。第三点的位置决定辅助轴和刀具轴的方向。定义所需工件坐标系上正Y轴的第三点。
 - 基本轴的第一点
 - 基本轴的第二点，在自第一点的正方向上
 - 辅助轴的第三点，在需要的工件坐标系的正方向上

可选输入参考角，以定义被探测面的名义方向。

步骤




- ▶ 选择探测功能：按下**探测PL**软键
- ▶ 该数控系统显示当前3-D基本旋转。
- ▶ 使测头在第一触点附近
- ▶ 用软键选择探测方向或探测程序
- ▶ 开始探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 使测头在第二触点附近
- ▶ 开始探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 使测头在第三触点附近
- ▶ 开始探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统测量3-D基本旋转并显示相对于当前坐标系的SPA、SPB和SPC值。
- ▶ 根据需要，输入参考角

激活3-D基本旋转：



- ▶ 按下**设置 基本 旋转**软键

 将3-D基本旋转保存在预设表中：



- ▶ 按下**基本旋转 原点表中**软键



- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

该数控系统将3-D基本旋转保存在预设表的SPA、SPB和SPC列中。

显示3-D基本旋转

如果3-D基本旋转保存在当前预设表中，数控系统在状态栏显示3-D基本旋转的图符。数控系统根据3-D基本旋转运动机床轴。

找正3-D基本旋转

如果机床有两个旋转轴和已激活被探测的3-D基本旋转，用旋转轴找正3-D基本旋转。

注意

碰撞危险！

 
在找正旋转轴前，数控系统不检查碰撞情况。如果无预定位运动，可能发生碰撞。

- ▶ 找正前，移到安全位置

执行以下操作：



- ▶ 按下**对正 旋转轴**软键
- ▶ 该数控系统显示计算的轴角。
- ▶ 输入进给速率



- ▶ 根据需要，选择解决方案
- ▶ 该数控系统激活3-D旋转并更新轴角的显示。




- ▶ 选择定位特性



- ▶ 按下**NC start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统找正轴。为此，倾斜加工面功能被激活。

对正平面后，用**探测旋转**功能对正基本轴。

 取消3-D基本旋转




- ▶ 选择探测功能：按下**探测PL**软键
- ▶ 所有角度都输入0
- ▶ 按下**设置 基本 旋转**软键
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

比较偏移和3-D基本旋转

从下例可见这两个功能的区别。

偏移

初始状态

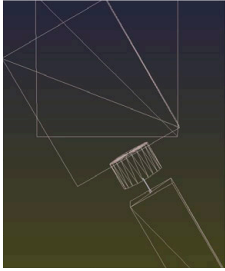


位置显示：

- 实际位置
- $B = 0$
- $C = 0$

预设表：


- $SPB = 0$
- $B_OFFS = -30$
- $C_OFFS = +0$

无倾斜地沿+Z轴运动

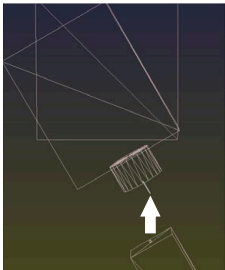

带倾斜地沿+Z轴运动


PLANE空间角, $SPA+0$ $SPB+0$ $SPC+0$

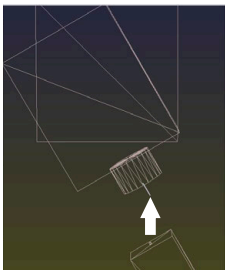

> 方向**不正确**！

3-D基本旋转

初始状态

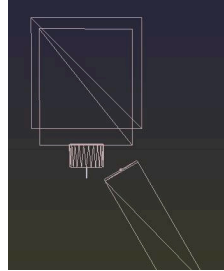


位置显示：

- 实际位置
- $B = 0$
- $C = 0$

预设表：


- $SPB = -30$
- $B_OFFS = +0$
- $C_OFFS = +0$

无倾斜地沿+Z轴运动

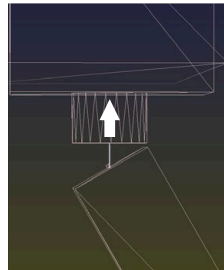

带倾斜地沿+Z轴运动

PLANE空间角, $SPA+0$ $SPB+0$ $SPC+0$

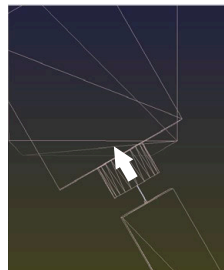

> 方向**正确**！
> 下个加工步骤将**正确**。



3-D基本旋转功能更灵活，因此海德汉建议使用该功能。

5.10 用3-D测头的原点设置 (选装项编号17)

概要



参见机床手册！
机床制造商可使个别轴的预设功能不可用。
如果要设置被锁定轴的预设点，该数控系统将根据机床制造商的定义，生成警告或出错信息。

以下软键功能用于将预设点设置在对正的工件上：

软键	功能	页
	设置任意轴的预设点	205
	将角点设置为预设点	206
	将圆心设置为预设点	207
	将中心线设置为预设点	210



如果激活了当前原点平移，确定的值是相对当前预设点（可能是**手动操作**模式下手动设置的预设点）。位置显示中考虑该原点平移。


设置任意轴的预设点



海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。



- ▶ 选择探测功能：按下**位置探测**软键
- ▶ 测头移至触点附近的位置
- ▶ 选择轴和探测方向，例如沿Z-轴方向探测
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键
- ▶ **原点**：输入名义坐标
- ▶ 按下**原点 坐标 设定**软键使其生效
- ▶ **更多信息**：“将探测循环的测量值写入原点表”，191 页
- ▶ **更多信息**：“将探测循环的测量值写入预设表”，192 页
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

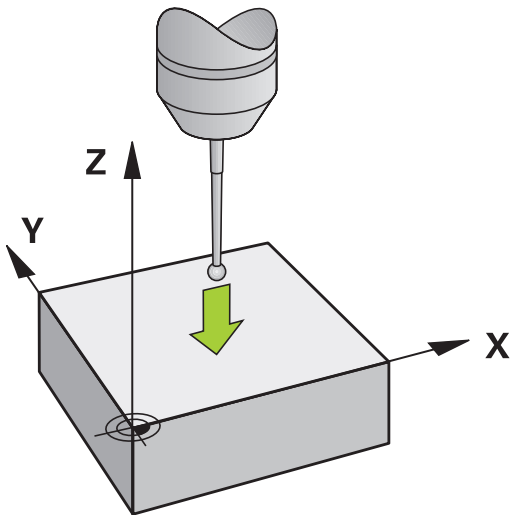

角点为预设点



 
参见机床手册！

是否可通过偏移（工作台旋转的角度）补偿工件不对正量，取决于机床。




海德汉只保证使用海德汉测头时，探测循环正常工作。

“角点为预设点” 手动探测功能确定角度和两条直线的交点。



- ▶ 选择探测功能：按下**探测P**软键
- ▶ 将测头定位在同一工件端面的第一触点附近
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键
- ▶ 将测头定位在同一工件端面的第2触点附近
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键
- ▶ 将测头定位在第二工件端面的第一触点附近
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键
- ▶ 将测头定位在同一工件端面的第2触点附近
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键
- ▶ **原点**：在菜单窗口中输入预设点的X轴和Y轴坐标
- ▶ 按下**原点 坐标 设定**软键使其生效
更多信息：“将探测循环的测量值写入原点表”，
 191 页
更多信息：“将探测循环的测量值写入预设表”，
 192 页
- ▶ 结束探测功能，按下**END**软键

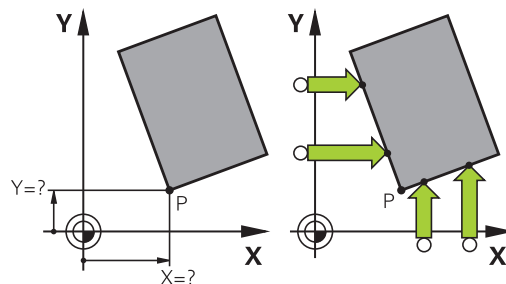



通过孔或凸台可确定两条直线的交点并将其设置为原点。

ROT 1软键将第一条直线的角度激活为基本旋转或偏移，**ROT 2**软键将激活第二条直线的角度或偏移。

如果激活基本旋转，数控系统自动将位置和基本旋转写入预设点表。

如果激活该偏移，数控系统自动将位置和偏移或只将位置写入预设点表。

 
圆心为预设点

用该功能可以将预设点设置在心孔，圆弧型腔，圆柱，凸台，圆弧凸台等的圆心处。


内圆：

数控系统沿四个坐标轴方向探测圆的内壁。

对非整圆（圆弧），可以选择相应探测方向。




- ▶ 将测头大致定位在圆心位置处
- ▶ 选择探测功能：按下**测量 CC**软键
- ▶ 选择所需探测方向的软键
- ▶ 探测：按下**NC Start**（NC启动）按键。测头沿所选方向探测圆的内壁。重复执行该操作。第三次探测操作后，可让数控系统计算圆心（建议四个探测点）
- ▶ 结束探测功能并切换到数据处理菜单：按下**计算**软键
- ▶ **原点**：在菜单窗口中，输入圆心的X轴和Y轴坐标
- ▶ 按下**原点 坐标 设定**软键使其生效
- ▶ **更多信息**：“将探测循环的测量值写入原点表”，191 页
- ▶ **更多信息**：“将探测循环的测量值写入预设表”，192 页
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

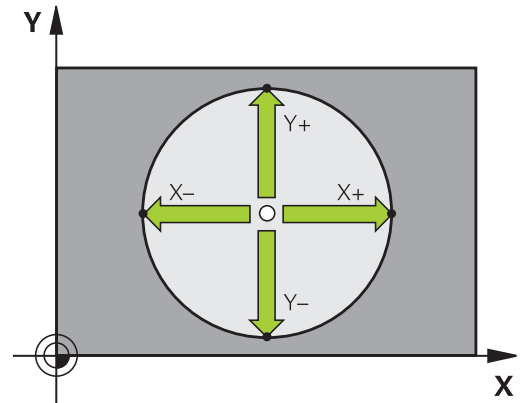


数控系统至少需要三个探测点才能计算外圆或内圆，例如圆弧。四个探测点可得到更精确地结果。如果可能，必须将测头预定位在中心处。

 外圆：



- ▶ 将测头定位在圆外第一触点附近的一个位置
- ▶ 选择探测功能：按下**测量 CC**软键
- ▶ 选择所需探测方向的软键
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键。测头沿所选方向探测圆的内壁。重复执行该操作。第三次探测操作后，可让数控系统计算圆心 (建议四个探测点)
- ▶ 结束探测功能并切换到数据处理菜单：按下**计算**软键
- ▶ **原点**：输入预设点的坐标
- ▶ 按下**原点 坐标 设定**软键使其生效
 更多信息: "将探测循环的测量值写入原点表", 191 页
 更多信息: "将探测循环的测量值写入预设表", 192 页
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键

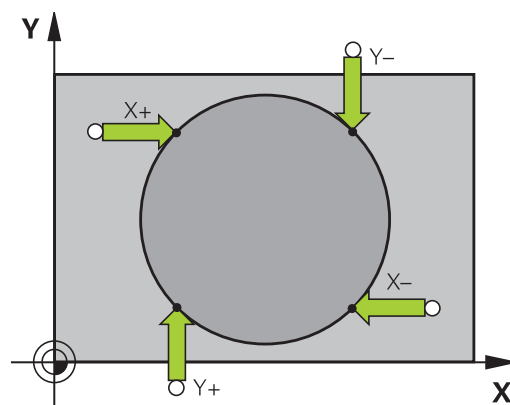

探测程序完成时，数控系统显示圆心的当前坐标和圆半径。

用多个孔/圆弧凸台设置预设点

手动**圆弧阵列探测**功能是**圆**探测功能的一部分。用平行轴探测操作测量各个圆。

第二软键行提供**测量 CC (圆弧阵列探测)**软键，用于用多个孔或圆弧凸台设置预设点。可将三个或更多个被探测几何元素的交点设置为预设点。

将预设点设置在多个孔或圆弧凸台的交点位置：

► 预定位测头

选择**探测CC**探测功能

 


► 选择探测功能：按下**测量 CC**软键




► 按下**测量 CC (圆弧阵列的探测)**软键

探测圆弧凸台



► 应自动探测圆弧凸台：按下**凸台**软键

 

► 输入starting angle (起始角) 或用软键选择

 


► 开始探测功能：按下**NC start** (NC启动) 按键

探测孔。



► 应自动探测孔：按下**孔**软键



► 输入starting angle (起始角) 或用软键选择



► 开始探测功能：按下**NC start** (NC启动) 按键

- 对其它几何元素重复该探测程序
- 结束探测功能并切换到数据处理菜单：按下**计算**软键
- **原点**：在菜单窗口中，输入圆心的X轴和Y轴坐标
- 按下**原点 坐标 设定**软键使其生效
 更多信息: "将探测循环的测量值写入原点表", 191 页
 更多信息: "将探测循环的测量值写入预设表", 192 页
- 结束探测功能，按下**结束**软键



将中心线设置为预设点



- ▶ 选择探测功能：按下**探测CL**软键
- ▶ 将测头定位在第一触点附近的位置
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 将测头定位在第二触点附近的位置
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ **原点**：在菜单窗口中输入预设点的坐标，
用**设定 原点**软键或将该值写入表中
更多信息： "将探测循环的测量值写入原点表",
191 页
更多信息： "将探测循环的测量值写入预设表",
192 页
- ▶ 结束探测功能，按下**结束**软键



如果需要，在第二触点后，在评估菜单中改变中心线的位置，然后设置预设点的轴。用该软键选择基本轴或辅助轴或刀具轴。这样一旦确定了位置，将其保存在基本轴上和辅助轴上。

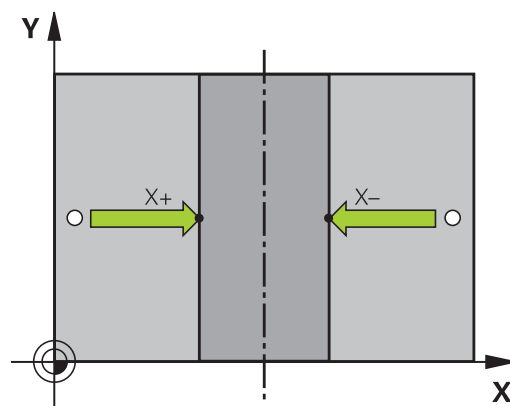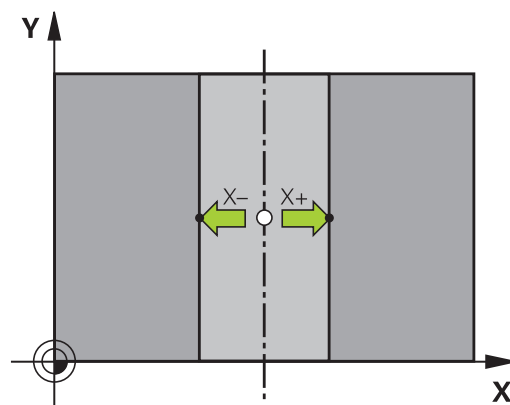

用3-D测头测量工件

也可以在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下使用测头在工件上进行简单的测量。对于复杂测量任务，可用多个可编程的探测循环。

更多信息： **工件和刀具测量循环编程用户手册**

3-D测头可以确定：

- 位置坐标和距该位置的距离，
- 工件尺寸和角度

找到已对正工件中一个位置坐标



- ▶ 选择探测功能：按下**PROBING POS** (探测位置) 软键
- ▶ 测头移至触点附近的位置
- ▶ 选择探测方向和坐标所代表的轴：用相应软键选择
- ▶ 开始探测操作：按下**NC Start** (NC启动) 键
- ▶ 数控系统将触点坐标显示为预设点。

确定加工面上角点坐标

确定角点坐标。


更多信息： "角点为预设点", 206 页

该数控系统将探测的角点坐标显示为预设点。

测量工件尺寸



- ▶ 选择探测功能：按下**PROBING POS** (探测位置) 软键
- ▶ 将测头定位在第一触点A附近的位置
- ▶ 用软键选择探测方向
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 键
- ▶ 如果以后需要当前预设点，记下显示值
- ▶ 预设点：输入**0**。
- ▶ 取消对话：按下**END**键。
- ▶ 再次选择探测功能：按下**PROBING POS** (探测位置) 软键
- ▶ 将测头定位在第二触点B附近的位置
- ▶ 用软键选择探测方向。轴相同但方向相反
- ▶ 探测：按下**NC Start** (NC启动) 键
- ▶ **测量值**显示页显示坐标轴上两点间的距离。

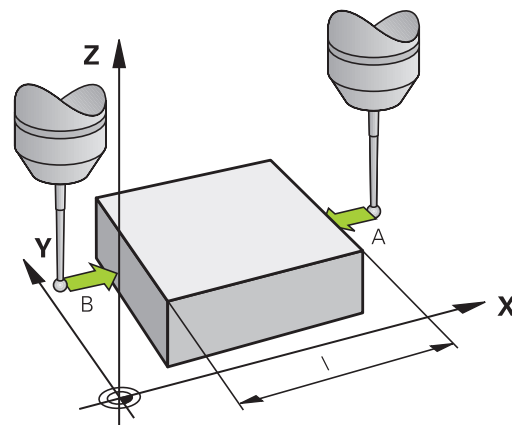

重置为长度测量前有效的预设点

- ▶ 选择探测功能：按下**PROBING POS** (探测位置) 软键
- ▶ 再次探测第一触点
- ▶ 将预设点设置为原记下的值
- ▶ 取消对话：按下**END**键。

测量角度

用3-D测头可以测量加工面上的角度。可以测量


- 角度参考轴与工件端面间的角度；或者
- 两边间角度

被测角的最大显示值为90度。

确定角度参考轴与工件端面间的角度




- ▶ 为选择探测功能，按下**PROBING ROT**（探测旋转）软键
- ▶ 旋转角：如果以后需要恢复使用当前基本旋转，记下“旋转角”下的显示值
- ▶ 用被比较工件端面进行基本旋转
更多信息：“用3-D测头补偿工件不对正量（选装项17）”，198 页
- ▶ 按下**PROBING ROT**（探测旋转）软键，显示角度参考轴与工件端面间的角度，即旋转角。
- ▶ 取消基本旋转，或恢复上个基本旋转
- ▶ 将旋转角设置为原记下的值

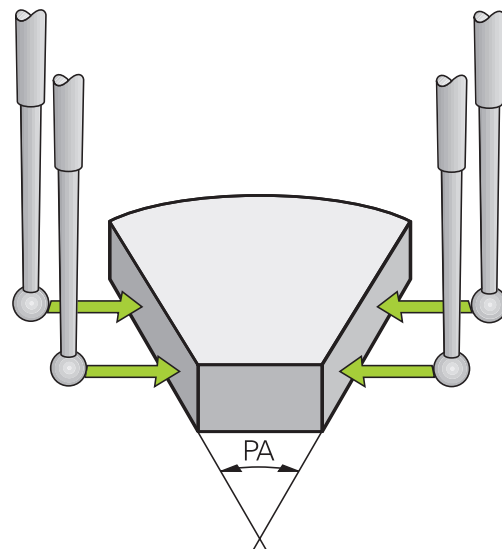

测量两工件端面间角度



- ▶ 按下**PROBING ROT**（探测旋转）软键，选择探测功能
- ▶ 旋转角：如果以后需要恢复使用当前基本旋转，记下“旋转角”下的显示值
- ▶ 用被比较工件端面进行基本旋转
更多信息：“用3-D测头补偿工件不对正量（选装项17）”，198 页
- ▶ 用相同方法探测基本旋转的第二端面，但不将旋转角设置为0
- ▶ 按下**PROBING ROT**（探测旋转）软键，显示工件两端面间夹角PA，即旋转角
- ▶ 为取消基本旋转或恢复原基本旋转，将旋转角设置为原记下的值

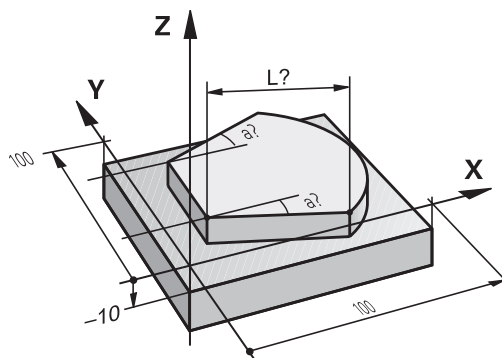

5.11 倾斜加工面（选装项8）


应用，功能



参见机床手册！

机床制造商调整**倾斜工件平面**功能使其适用于机床与数控系统。

机床制造商还负责定义数控系统将程序中的角度理解为旋转轴的坐标（轴角）还是理解为倾斜面的角度分量（空间角）。

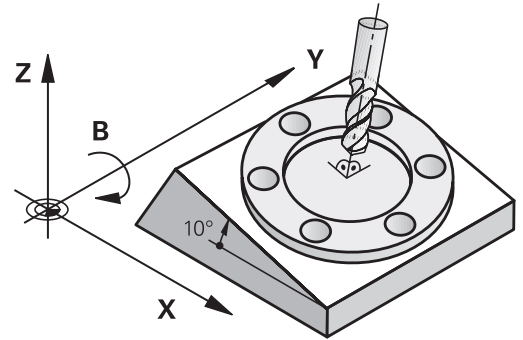

数控系统支持可摆动铣头及/或摆动工作台机床的倾斜功能。典型应用包括在倾斜平面上钻斜孔或加工倾斜轮廓。加工面只围绕当前原点倾斜。编程时，与常规的在主平面上加工一样，例如在X/Y平面，但在执行程序时，在相对主平面倾斜一定角度的平面上执行程序。

有3种倾斜加工面功能：

- 在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下用**3-D旋转**软键进行手动倾斜
更多信息：“激活手动倾斜”，215 页
- 在程序控制下倾斜，NC数控程序中循环**19 WORKING PLANE**
更多信息：加工循环编程用户手册
- 在程序控制下倾斜，NC数控程序中**PLANE**功能
更多信息：Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

数控系统倾斜加工面功能相当于坐标变换。加工面总垂直于刀具轴方向。

机床类型

倾斜加工面时，数控系统区分两种不同类型的机床：

倾斜工作台机床

- 必须相应地定位倾斜工作台，将工件定位在加工所需的位置，例如用L程序段。
- 相对机床坐标系，变换后的刀具轴位置**不变**。因此，如果转动工作台——也就是转动工件——例如90度，坐标系**不转动**。如果在**手动操作**模式下按下Z+轴向键，刀具沿Z+方向运动。
- 计算当前（变换后的）坐标系时，数控系统只考虑特定倾斜工作台机械影响的偏移量（即可移植量）。

定向主轴头机床

- 必须相应地定位摆动铣头，将刀具定位在加工所需的位置，例如用L程序段
- 倾斜（变换后）的刀具轴位置相对机床坐标系有变化。因此，如果旋转机床的定向主轴头，也就是B轴刀具——例如+90度，坐标系也将旋转。如果在**手动操作**模式下按下Z+轴向键，刀具沿机床坐标系的X+方向运动。
- 计算当前坐标系时，数控系统考虑特定摆动铣头机械影响的偏移量（即可移植量），也考虑刀具倾斜造成的偏移量（3-D刀具长度补偿）。



数控系统只支持**倾斜工件平面**功能与主轴坐标轴Z一起使用。

倾斜系统的位置显示

显示在状态窗口中的位置（**ACTL.**）（实际）和（**NOML.**）（名义）都是相对于倾斜坐标系统的。

用可选的机床参数**CfgDisplayCoordSys**（127501号）定义状态栏中用于显示当前原点平移的坐标系。

使用倾斜功能的限制

- “倾斜加工面”功能激活时，不允许使用**实际位置获取**功能
- PLC定位（将由机床制造商确定）功能也将不能用。

激活手动倾斜

- 
- ▶ 按下**3-D旋转**软键
 - > 数控系统打开**Tilt the working plane**弹出窗口。
- 
- ▶ 用箭头键将光标移至需要的功能处
 - **手动操作刀具轴**
 - **手动操作3-D旋转**
 - **手动操作基本旋转**
- 
- ▶ 按下**当前**软键
- 
- ▶ 根据需要，用箭头键将光标移至需要的旋转轴处
- 
- ▶ 根据需要，按下**3-D旋转：轴角 空间角**软键
 - > 数控系统现在在输入框中显示空间角。
 - ▶ 根据需要，输入倾斜角
- 
- ▶ 按下**END**按键
 - > 输入完成。





将**手动操作3-D旋转**设置为**激活**，可以按下**3-D旋转：轴角 空间角**软键，切换轴值与空间角。

手动操作刀具轴



参见机床手册！
机床制造商激活该功能。

如果沿刀具轴运动功能被激活，该数控系统在状态栏显示图标。
只能沿刀具坐标轴运动。该数控系统锁定全部其它轴。
该运动适用于T-CS刀具坐标系。
更多信息: "刀具坐标系T-CS", 114 页

手动操作3-D旋转

如果3-D旋转功能已激活，该数控系统在状态栏显示图标。
全部轴都在倾斜加工面中运动。
如果基本旋转或3-D基本旋转还保存在预设表中，将自动考虑该因素。
该轴运动适用于WPL-CS加工面坐标系。
更多信息: "加工面参考坐标系WPL-CS", 112 页

手动操作基本旋转

如果基本旋转功能已激活，该数控系统在状态栏显示  图标。

如果基本旋转或3-D基本旋转已保存在预设表中，该数控系统还将显示相应图标。



如果**手动操作基本旋转**功能已激活，手动运动轴期间，考虑当前基本旋转或3-D基本旋转。数控系统在状态栏显示两个图标。

该轴运动适用于W-CS工件坐标系。

更多信息: "工件坐标系W-CS", 111 页

程序运行3-D旋转

如果为**程序运行**操作模式将**倾斜工件平面**功能设置为**有效**，在菜单中输入的倾斜角将适用于需要运行的NC数控程序的第一NC数控程序段。

如果在NC数控中用循环**19 WORKING PLANE**或**PLANE**功能，其中定义的角度值有效。菜单中输入的角度值将被设置为0。



该数控系统用以下**变换类型**进行倾斜：

- **坐标旋转**

- 如果**PLANE**功能已与**坐标旋转**一起执行了
- **PLANE**复位后
- 用机床制造商设置的机床参数**CfgRotWorkPlane** (201200号) 的相应配置

- **工作台旋转**

- 如果**PLANE**功能已与**工作台旋转**一起执行了
- 用机床制造商设置的机床参数**CfgRotWorkPlane** (201200号) 的相应配置



如果在关闭数控系统时倾斜功能在激活状态，数控系统再次开启时，也将在倾斜的加工面上运动。

更多信息: "倾斜加工面的参考点回零", 154 页

取消激活手动倾斜

要取消激活，在**倾斜工件平面**菜单中将需要的功能设置为**关闭**。

即使在**手动操作**模式下将**3D基本旋转**的对话设置为**有效**，用当前基本变换重置倾斜功能 (**PLANE复位**) 仍正常工作。

将刀具轴方向设置为当前加工方向



参见机床手册！
机床制造商激活该功能。

在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下使用该功能，可使刀具沿刀具轴运动，其方向为用轴向键或手轮当前指定的方向。

该功能可用于以下情况：

- 5轴加工程序中断运行期间，要沿刀具轴方向退刀
- 要在“手动操作”模式下用手轮或轴向键进行倾斜刀具加工。



▶ 要选择手动倾斜，按下**3-D ROT**（3-D旋转）软键。



▶ 用光标键将光标移至**手动操作刀具轴**菜单项



▶ 按下**当前**软键



▶ 按下**END**按键



要取消激活，将倾斜加工面菜单中的**手动操作刀具轴**菜单项设置为**非有效**。

当沿刀具轴方向运动功能已激活时，状态栏显示图标。

设置倾斜坐标系中的预设点

在定位旋转轴后，可用与非倾斜系统相同的原点设置方法设置预设点。该数控系统在设置预设点过程中的工作特性取决于可选机床参数**chkTiltingAxes**（204601号）的设置：

更多信息: "简要介绍", 185 页

6

测试和运行

6.1 图形 (选装项20)

应用

在以下操作模式下，该数控系统图形化地仿真加工操作：

- 手动操作
- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 试运行
- 手动数据输入定位



在**手动数据输入定位**操作模式下，显示**程序运行, 全自动/单程序段**操作模式下当前有效的工件毛坯。

图形描绘工件，就像刀具正在加工工件一样。

如果刀具表已激活，数控系统考虑L、LCUTS、LU、RN、T-ANGLE和R2列中的数据。

以下情况时，数控系统不显示图形

- 未选NC程序
- 选择了无图形的屏幕布局
- 当前NC程序中没有有效的工件毛坯定义
- 子程序中定义了工件毛坯，BLK FORM程序段尚未运行



5轴加工或倾斜面加工的NC数控程序的仿真速度略慢。在MOD菜单的**图形设置**组中，可降低**模型质量**和提高仿真速度。

更多信息: "图形设置", 312 页



如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按键操作。

更多信息: "使用触控屏", 413 页

无选装项20 (高级图形功能) 的图形

如果没有选装项20，以下操作模式下将没有模型：

- 手动操作
- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 试运行
- 手动数据输入定位

程序 + 工件和**工件**软键变灰。

无选装项20时，**编程**操作模式下也可用线图功能。

视图选项

显示**查看 旋转项** 以下：

► 选择需要的操作模式



► 按下**查看 旋转项**软键

可用的软键取决于以下设置：

- 选择视图
用**视图**软键选择视图。
- 选择的模型质量
在MOD菜单的**图形设置**组中选择模型质量。

数控系统提供以下**查看 旋转项**：

软键	功能
	显示工件
	显示刀具 更多信息: "刀具", 222 页
	显示刀具路径 更多信息: "刀具", 222 页
	选择视图 更多信息: "视图", 223 页
	重置刀具路径
	重置工件毛坯
	显示工件毛坯框线
	高亮3-D模型的工件边线
	显示最终工件的STL文件 更多信息: Klartext对话式编程或ISO编程用户手册
	显示刀具路径程序段号
	显示刀具路径终点

软键	功能
	彩色显示工件
	排屑 在图中消除在加工中切除的工件材料部分。
	重置刀具路径
	旋转和缩放工件 更多信息: "旋转、缩放和移动图形", 224 页
	在三面图的投影中平移剖面 更多信息: "平移剖面", 225 页



使用注意事项：

- **clearPathAtBlk** 机床参数 (124203号) 用于指定在**试运行**操作模式下, 新工件毛坯是否不显示刀具路径。
- 如果后处理器未正确地输出点位, 工件上可能留下刀痕。要及时发现这些不希望的刀痕 (加工前), 需要测试外部创建的NC程序, 显示刀具路径, 以发现相应的异常情况。
- 该数控系统在非挥发存储器中保存软键状态。

刀具

显示刀具

如果刀具表中已定义**L**和**LCUTS**列, 图形地显示刀具。



逼真的刀具仿真可能需要更多的定义信息 (例如刀具柄部表面信息, **LU**和**RN**列)。

更多信息: "将刀具数据输入到表中", 125 页

数控系统用不同颜色显示刀具：


- 青绿色：刀具长度
- 红色：结合的切削刃和刀具长度
- 蓝色：退离的切削刃和刀具长度

显示刀具路径

该数控系统显示以下运动类型：

软键	功能
	快移速度和编程进给速率的运动
	编程进给速率的运动
	无运动


 如果在工件内用快移速度运动，在相应位置处都用红色显示运动和工件。

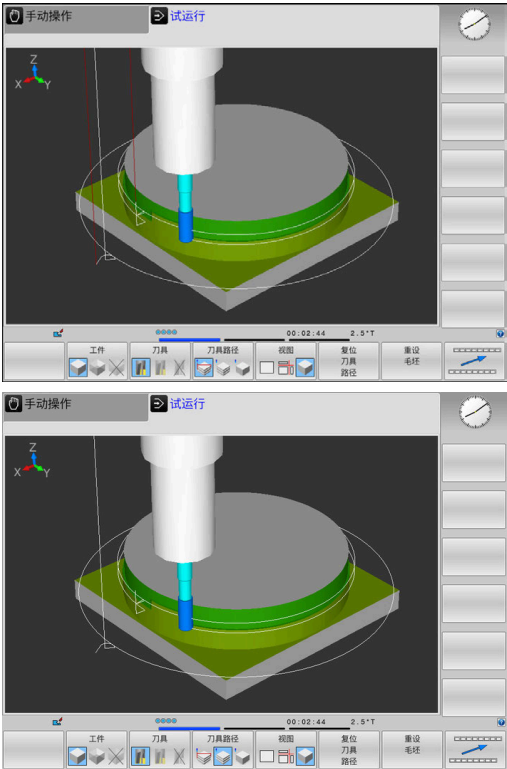

视图


该数控系统提供以下视图：

软键	功能
	俯视图
	三视图
	3-D视图

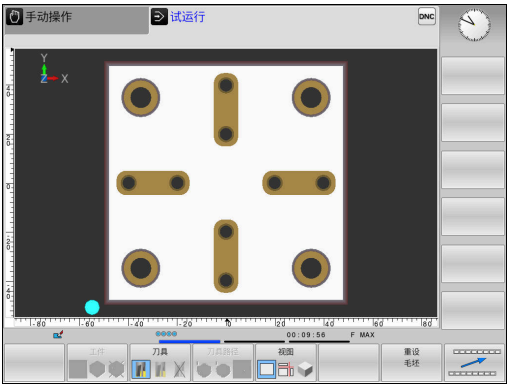


三视图

仿真显示剖视图和3-D模型，类似于工程图。

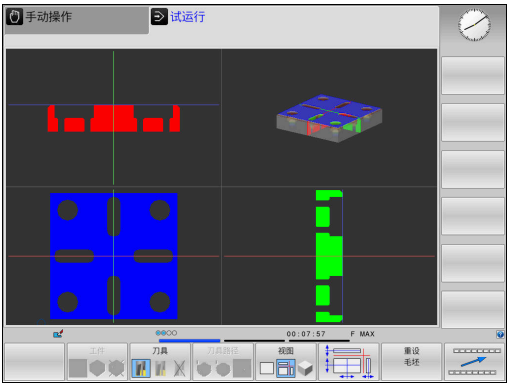


3-D视图

高分辨率的3-D视图清晰地显示被加工工件的表面。数控系统通过仿真光源，产生真实的光影条件。

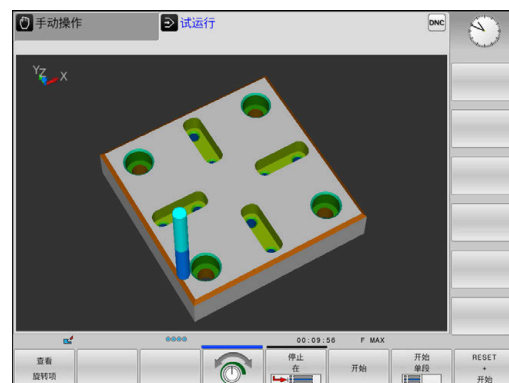

旋转、缩放和移动图形

 例如，执行以下操作，旋转图形：



- ▶ 选择旋转和缩放功能
- 该数控系统显示以下软键。

软键	功能
	围绕垂直轴以5度为一步旋转
	围绕水平轴以5度为一步倾斜
	逐级放大图形
	逐级缩小图形
	复位图形至原大小和角度
	上移和下移图形
	左移和右移图形
	复位图形至原位置和角度

也可以用鼠标改变图形显示。提供以下功能：

- ▶ 为旋转三维显示的模型，按住鼠标右键并移动鼠标。如果同时按下Shift键，只能水平或垂直转动模型
- ▶ 平移显示的模型：按住鼠标中间键或滚轮并移动鼠标。如果同时按下Shift键，只能水平或垂直平移模型
- ▶ 某部位的缩放显示：按住鼠标左键画一个缩放区。
- 松开鼠标左键后，数控系统放大已定义的部位。
- ▶ 快速放大或缩小任何部位：向前或向后转动鼠标滚轮
- ▶ 返回标准显示：按下Shift键并同时用鼠标右键双击。如果只用鼠标右键双击，旋转角保持不变

设置试运行操作模式的速度



最新设置的速度一直保持有效直到电源关闭。数控系统开机启动后，将速度设置为MAX。

程序开始运行后，数控系统将显示以下用于设置仿真速度的软键:

软键	功能
	测试NC数控程序中使用的速度是程序实际运行时的速度（考虑编程的进给速率）
	逐渐提高仿真速度
	逐渐降低仿真速度
	用最快速度执行测试运行（默认设置）

启动程序前，还需设置仿真速度：

- 
 - ▶ 选择设置模拟速度功能
- 
 - ▶ 用软键选择所需功能，例如逐渐增加仿真速度

重复图形仿真

零件程序可根据需要进行任何所需次数的图形仿真。为此，将图形复位为工件毛坯。

软键	功能
	显示未加工的工件毛坯

平移剖面

选择默认的剖面设置使剖面位于工件毛坯中心的加工面上且位于工件毛坯顶面刀具轴上。

执行以下操作，移动剖面：

- 
 - ▶ 按下**平移剖面**软键
 - > 该数控系统显示以下软键：


软键	功能
	左右移动垂直剖面图
	前后移动垂直剖面图
	上下移动水平剖面图

平移期间，剖面位置保持显示。即使激活新工件毛坯，平移也保持有效。

重置剖面

对于新工件毛坯，平移的剖面也保持有效。数控系统重新启动时，自动重置剖面。

 执行以下操作，移动剖面至默认位置：



- ▶ 按下**重置剖面**软键

6.2 碰撞监测

应用

测试运行操作模式提供增强型碰撞监测。
发生以下情况时，数控系统警告提醒：

- 刀柄与工件的碰撞
- 刀具与工件的碰撞
- 数控系统还考虑阶梯刀具的非可用阶梯。
- 快移期间的材料切除




增强型碰撞监测可降低碰撞风险。但是，数控系统无法考虑工作中的全部可能情况。

激活增强型碰撞监测功能，执行以下操作：

- 

关 开
- ▶ 将该软键设置为**开启**
 - > 数控系统在测试运行期间执行增强型碰撞监测。

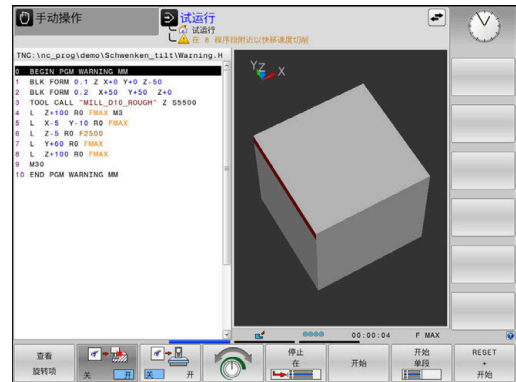

6.3 加工时间的测量（选装项20）

应用

试运行操作模式下的加工时间

数控系统计算测试运行中刀具运动时间并将该时间显示为加工时间。

数控系统考虑进给运动和停顿时间。

数控系统确定的时间只是计算加工时间的一部分时间，因为该时间中未考虑任何特定机床的间隔时间（例如换刀）。

 
执行以下操作，选择计时表功能：



▶ 选择计时表功能



▶ 用软键选择所需功能，例如保存显示时间

软键	计时功能
	保存显示的时间
	显示保存的时间与显示的时间之和
	清除显示的时间

机床操作模式下的加工时间

显示的时间是程序开始到程序结束的时间。一旦程序运行中断，计时器就停止。

6.4 显示加工区中工件毛坯 (选装项20)

应用

在**测试运行**操作模式下，图形化地检查工件毛坯的位置和机床加工区内的预设点。该图显示NC数控程序中用循环**247**设置的预设点。如果NC数控程序中尚未定义预设点，图形显示机床的当前预设点。


透明立方体代表工件毛坯。其尺寸显示在**BLK FORM (工件毛坯)**表中。该数控系统使用被选NC程序中定义的工件毛坯尺寸。

对“测试运行”操作模式，通常不需关心工件毛坯在加工区中的位置。如果激活**毛坯在工作区**加工区监测功能，必须图形平移工件毛坯使其在加工区内。用下表所示软键。

此外，**测试运行**操作模式使用当前机床状态。

当前机床状态包括：

- 当前机床运动特性
- 当前行程范围
- 当前加工模式
- 当前加工区
- 当前预设点

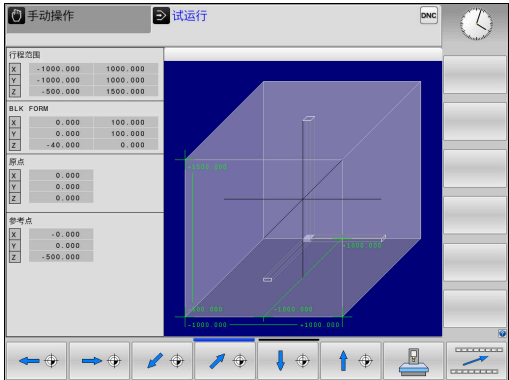

软键	功能	
		沿正或负X轴方向平移工件毛坯
		沿正或负Y轴方向平移工件毛坯
		沿正或负Z轴方向平移工件毛坯
	用当前机床状态	
当前行程范围	显示当前运动范围	
选择行程范围	选择行程范围 行程范围由机床制造商配置。	
软限位监测 关 ☒ 开	开启/关闭监测功能	
机床原点 关 ☒ 开	显示机床预设点	
重置参考点	将当前预设点的基本轴值设置为0 进行仿真	

对于加工区内的工件毛坯，该数控系统仅大致显示**工件毛坯**。

- **工件毛坯圆柱**用于将立方体作为工件毛坯
- **工件毛坯旋转**用于显示工件毛坯图

6.5 测量

应用


在**测试运行**操作模式下，用**测量**软键显示以下信息：

- XYZ近似坐标值
- 可选显示
 - FMAX：如果用最高进给速率控制机床。
- 刀具号
- 刀具名称

执行以下操作，选择测量功能：



- ▶ 将**测量**软键设置为**开启**
- ▶ 将鼠标移到相应位置处
- > 数控系统用黑白圆和圆内垂线显示定位球图标和表面方向。
- > 用蓝色文本框显示相应信息。

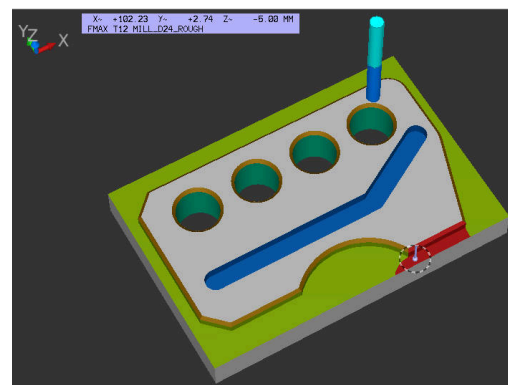

以下视图提供**测量**软键：

- 俯视图
- 3-D视图

更多信息："视图", 223 页

6.6 选择性地中断程序运行

应用



参见机床手册！
该功能特性与相应机床有关。

数控系统可选在M1编程的NC数控程序段处中断程序运行。如果在**程序运行**操作模式下使用M1功能，数控系统不关闭主轴或冷却液。



- ▶ 将**M01**软键设置为**关闭**
- > 数控系统在含M1的NC数控程序段处不**中断程序运行或试运行**。



- ▶ 将**M01**软键设置为**开启**
- > 数控系统在含M1的NC数控程序段处**中断程序运行或试运行**。

6.7 跳过NC程序段

在以下操作模式中可跳过NC程序段：

- 测试运行
- 运行程序, 自动方式
- 运行程序, 单段方式
- 手动数据输入定位



使用注意事项：

- 该功能对**TOOL DEF**（刀具定义）程序段不起作用。
- 断电后，TNC系统返回到最近选择的设置处。
- **隐藏**软键设置仅适用于相应操作模式。

测试运行和程序运行

应用

在**试运行**或**程序运行, 全自动/单程序段**操作模式下，数控系统跳过以斜线（/）开头的NC数控程序段：



- ▶ 将**隐藏**软键设置为**开启**
- > 该数控系统跳过NC程序段。



- ▶ 将**隐藏**软键设置为**关闭**
- > 该数控系统运行或测试NC程序段。

步骤

也可以隐藏NC程序段。

要在**编程**操作模式下隐藏NC数控程序段，执行以下操作：



- ▶ 选择需要的NC程序段



- ▶ 按下**插入**软键
- > 该数控系统插入斜线（/）。

要在**编程**操作模式下再次显示NC数控程序段，执行以下操作：



- ▶ 选择隐藏的NC程序段



- ▶ 按下**删除**软键
- > 该数控系统删除斜线（/）。

 
手动数据输入定位

应用



要在**手动数据输入定位**操作模式下跳过NC数控程序段，需要字符键盘。

在**手动数据输入定位**操作模式下，可以控制跳过已相应标记的NC数控程序段。执行以下操作：



- ▶ 将**隐藏**软键设置为**开启**
- ▶ 该数控系统跳过NC程序段。



- ▶ 将**隐藏**软键设置为**关闭**
- ▶ 该数控系统运行NC程序段。

步骤

要在**手动数据输入定位**操作模式下隐藏NC数控程序段，执行以下操作：



- ▶ 选择需要的NC程序段



- ▶ 按下字符键盘的/按键
- ▶ 该数控系统插入斜线 (/)。

要在**手动数据输入定位**操作模式下再次显示NC数控程序段，执行以下操作：



- ▶ 选择隐藏的NC程序段



- ▶ 按下**退格**按键
- ▶ 该数控系统删除斜线 (/)。

6.8 导出成品工件

应用

在**测试运行**操作模式下，**导出 STL**软键将运动仿真的当前状态导出为STL格式的3-D模型。

文件大小取决于几何的复杂程度。



可将导出的STL文件用作工件毛坯，例如用在后续加工步骤的NC数控程序中。



更多信息： Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

要导出3-D模型，执行以下操作：

- ▶ 将运动仿真设置为所需的状态



- ▶ 按下**导出 STL**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 输入所需文件名
- ▶ 选择所需目标目录
- ▶ 确认输入的数据

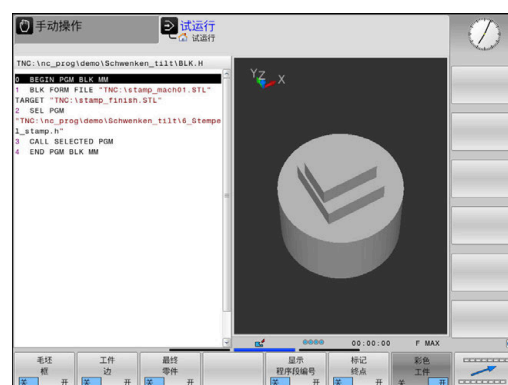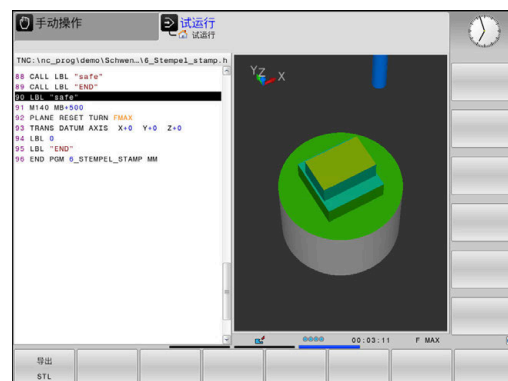

6.9 测试运行

应用

在**试运行**操作模式下，可在实际加工操作前仿真NC数控程序和程序块，检测程序运行中的程序错误、碰撞和中断情况。运动仿真可直观地检查加工效果和机床运动。

数控系统可检测以下问题：

- 程序错误
 - 几何不符
 - 缺失数据
 - 不可能的跳转
 - 快移期间的材料切除
- 加工误差
 - 锁定刀具的使用情况
 - 与机床加工区的冲突
 - 刀具刀柄或刀柄与工件的碰撞

提供以下功能和信息：

- 逐程序段仿真
- 任一NC数控程序段处都能取消测试
- NC数控程序段的隐藏和跳过
- 确定加工时间
- 附加状态栏
- 图形显示



图形显示功能和显示的模型质量取决于**图形设置MOD**功能的设置。

更多信息: "图形设置", 312 页

执行测试运行时，注意

对于立方形工件毛坯，数控系统在刀具调用后的以下位置开始执行测试运行：

- 加工面中定义的**BLK FORM**（工件毛坯）的中心位置
- 在刀具轴，最大（**MAX**）点位于**工件毛坯**上方1 mm处

对于旋转对称的工件毛坯，数控系统在刀具调用后的以下位置开始执行测试运行：

- 加工面的X=0，Y=0位置
- 沿刀具轴方向，在定义的工件毛坯上方1 mm位置处

仅在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下考虑**FN 27: TABWRITE**（写入表）和**文件功能**。

注意**碰撞危险！**

在**测试运行**操作模式下，部分机床轴运动不被数控系统考虑（例如PLC定位运动以及换刀宏程序和M功能的运动）。因此，可能在测试中未发现问题，但后续的加工情况可能与测试结果不符。加工期间碰撞危险！

- ▶ 用后续加工位置测试NC数控程序（**毛坯在工作区**）
- ▶ 换刀后和预定位前，编写安全的中间位置程序
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试NC数控程序



参见机床手册！

机床制造商还能为**试运行**操作模式定义换刀宏。用这个宏准确仿真机床运动特性。

这样，机床制造商可以经常改变仿真的换刀位置。

测试运行执行



为进行测试运行，必须激活刀具表（状态S）。在**试运行**操作模式下，用文件管理器选择刀具表。

可为测试运行选择任何预设表（状态S）。
在**试运行**操作模式下，一旦按下**复位 + 开始**软键，数控系统将自动使用当前预设点，这是仿真使用的机床操作模式的当前预设点。从测试运行开始到在NC数控程序中定义另一个预设点，该预设点保持被选择。数控系统为测试运行读取预设表中全部其它已定义的预设点。
用**毛坯在工作区**功能，激活测试运行的加工区监测。
更多信息: "显示加工区中工件毛坯（选装项20）", 229 页

- 

▶ 操作模式：按下**试运行**按键
- 

▶ 用**PGM MGT**按键，调用文件管理器，并选择需测试的文件

然后，数控系统显示以下软键：

软键	功能
	重置工件毛坯，重置以前的刀具数据并测试整个NC数控程序
	测试整个NC数控程序
	单独测试每个NC数控程序段
	执行 试运行 直到达到NC数控程序段N
	停止测试运行（仅当测试运行开始后才显示该软键）

即使在加工循环内，也能随时中断测试运行和继续测试运行。为了继续测试，不允许执行以下操作：

- 用箭头键或**GOTO**按键选择另一个NC数控程序段
- 修改NC数控程序
- 选择另一个NC数控程序


执行试运行直到某个NC数控程序段

停止 在功能使数控系统执行**试运行**直到达到编号为**N**的NC数控程序段。

要在NC数控程序段**停止试运行**，执行以下操作：



- ▶ 按下**停止 在**软键
 - ▶ **停止行: N** = 输入程序段编号，在该处停止仿真
 - ▶ **程序**：输入NC数控程序名，在该程序中含所选程序段编号的NC数控程序段
 - ▶ 该数控系统显示已选NC程序的程序名。
 - ▶ 如果要停止的仿真在NC程序中，该程序已用**PGM CALL**功能进行调用，那么输入其名称
 - ▶ **重复数** = 如果**N**位于程序块重复内，输入要运行的重复次数。
- 默认1：数控系统在仿真的**N**前停止

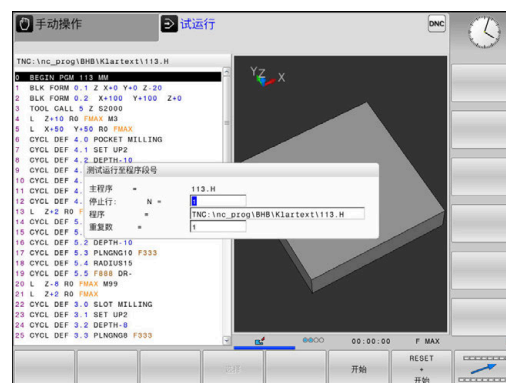

可能的停止条件

如果用**停止 在**功能将**试运行**中断，在停止运行情况下有以下选择：

- 激活或取消激活**NC程序段跳过**
- **可选程序停止**可激活或可关闭
- 修改图形分辨率和模型
- 在**编程**操作模式下，修改NC数控程序

如果在**编程**操作模式下修改NC数控程序，仿真行为将为：

- 中断点前修改：在开始处重新启动仿真
- 中断点后修改：可用**GOTO**定位在中断点处

用GOTO按键

用GOTO按键跳转

在任何当前操作模式下，用**GOTO**按键跳转到NC程序的指定位置。

执行以下操作：

- 
 - ▶ 按下**GOTO**按键
 - ▶ 数控系统打开弹出窗口。
 - ▶ 输入数字
- 
 - ▶ 用软键选择跳转指令，例如向下移动输入的行数

该数控系统提供以下选项：

软键	功能
	向上移动输入的行数
	向下移动输入的行数
	跳转到输入的程序段号



仅当编程和测试NC程序时使用**GOTO**功能。程序运行期间，用程序段扫描功能。
更多信息: "NC程序的任何进入点：程序段扫描", 249 页

用GOTO按键快速选择

用**GOTO**按键打开“智能选择”窗口，轻松选择特殊功能或循环。

执行以下操作，选择特殊功能：

- 
 - ▶ 按下**SPEC FCT**按键
- 
 - ▶ 按下**GOTO**按键
 - ▶ 该数控系统显示弹出窗口，在该窗口中显示特殊功能的结构视图
 - ▶ 选择需要的功能

更多信息：加工循环编程用户手册

用GOTO按键打开选择窗口

当该数控系统提供选择窗口时，可用**GOTO**按键打开选择窗口。用其查看可用项。

滚动条

显示内容可用鼠标或程序窗口右侧的滚动条平移。此外，滚动条大小和位置代表程序长度和鼠标位置。

6.10 程序运行


应用

在**运行程序, 自动方式**操作模式下, 数控系统连续执行NC数控程序直到终点或程序停止。

在**运行程序, 单段方式**操作模式下, 按下**NC Start** (NC启动) 按键后, 数控系统分别执行各个NC数控程序段。对于阵列点循环和**CYCL CALL PAT** (循环调用阵列) 功能, 在每一点位后, 数控系统停止运行。工件毛坯定义将被理解为单独的NC数控程序段。

在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下, 用以下控制功能:

- 中断程序运行
- 从某NC程序段启动程序运行
- 跳过NC程序段
- 编辑刀具表TOOL.T
- 修改当前原点表或补偿表
- 检查和修改Q参数
- 用手轮叠加定位
- 图形仿真显示功能
- 附加状态显示

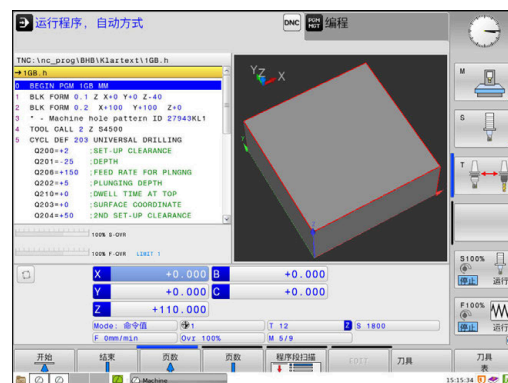

运行NC程序

准备工作

- ▶ 将工件夹持到机床工作台上
- ▶ 设置预设点
- ▶ 选择必要的表文件和托盘文件 (状态M)
- ▶ 选择NC数控程序 (状态M)



使用注意事项:

- 用倍率调节电位器调整进给速率和主轴转速。
- 用**FMAX**软键, 降低进给速率。即使数控系统重新启动, 降低的进给速率也影响全部快移速度和进给运动。

程序运行 - 全自动方式

- ▶ 用**NC Start** (NC启动) 按键, 启动NC程序

程序运行 - 单段方式

- ▶ 用**NC Start** (NC启动) 按键, 逐一地启动NC程序的每一个NC程序段

结构化NC程序

定义和应用

该数控系统允许在结构化程序段中注释NC程序。结构化程序段的文字可达252个字符，可将其用作后续程序行的注释或标题。

通过合理地组织结构化程序段，可以清晰、全面地组织大程序和复杂NC程序。

如果日后想修改NC程序，该功能特别方便实用。可将结构化程序段插入到NC程序的任意位置处。

主程序程序段还可显示在单独窗口中，并可根据需要对其进行编辑或添加。为此，使用相应屏幕布局。

该数控系统在单独文件中管理插入的主程序项（扩展名：.SEC.DEP）。这样能提高程序结构说明窗口的浏览速度。

以下操作模式下，可选择**程序 + 区段**屏幕布局：

- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 编程

显示程序结构说明窗口 / 改变当前窗口

程序 + 区段

▶ 显示主程序窗口：对于该屏幕布局，按下**程序 + 区段**软键

▶ 改变当前窗口：按下**切换 窗口**软键

选择程序结构说明窗口中的说明段

如果逐程序段地浏览主程序窗口，该数控系统在程序窗口中同时自动移动相应的NC程序段。因此，这个方法能快速跳过较大的程序块。

检查和修改Q参数

步骤

可在任何操作模式下检查Q参数，也可在编辑Q参数时检查。

- ▶ 根据需要，中断程序运行（例如，按下**NC STOP**（NC停止）按键和**内部 停止**软键）或停止测试运行

Q 信息

▶ 要调用Q参数功能，按下**Q INFO**（Q信息）软键或**Q**按键

▶ 数控系统列表显示全部参数及其相应的当前值。

▶ 用箭头键或**GOTO**按键选择所需参数。

▶ 要修改数据，按下**编辑 当前 字段**软键，输入新值并用**ENT**按键确认

▶ 要保持数据不变，则按下**当前 值**软键或用**END**按键关闭对话

数控系统在循环内用带注释显示的全部参数或用作传递参数。

如要检查或编辑局部、全局或字符串参数，按下**显示参数Q QL QR QS**软键。然后，数控系统显示特定参数类型。前面的功能说明也适用。

HEIDENHAIN | TNC 620 | 设置、测试和运行NC程序用户手册 | 01/2021

241

在所有操作模式下（除编程操作模式外）都可使Q参数在附加状态栏中显示。

- ▶ 根据需要，中断程序运行（例如，按下**NC STOP**（NC停止）按键和**内部 停止**软键）或停止测试运行



 
- ▶ 显示屏幕布局的软键行




- ▶ 选择附加状态栏的布局选项
- ▶ 在显示屏右半屏，数控系统显示**概览**状态窗体。



- ▶ 按下**Q 参数状态**软键



- ▶ 按下**Q 参数 列表**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 对于每一个参数类型（Q，QL，QR，QS），定义一个要检查的参数号。用半角逗号分隔各个Q参数，用连字符连接顺序的Q参数，例如1,3，200-208。每个参数类型的输入范围为132个字符

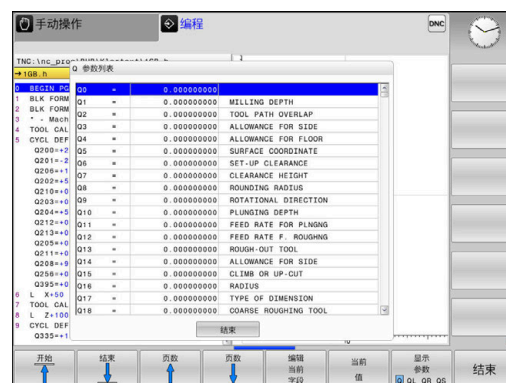

QPARA选项卡只显示八个小数位。例如，数控系统显示**Q1 = COS 89.999**的结果为0.00001745。极大或极小的数值在数控系统中用指数方式表示。数控系统显示**Q1 = COS 89.999 * 0.001**的结果为+1.74532925e-08，其中e-08相当于系数10⁻⁸。

中断加工中断，停止或中止加工

有多种方法可以停止程序运行：

- 中断程序运行，例如用辅助功能**M0**
- 中断程序运行，例如用**NC stop**（NC停止）软键
- 停止程序运行（例如用**NC stop**（NC停止）按键并结合**内部 停止**软键）
- 结束程序运行，例如用辅助功能**M2**或**M30**

数控系统在状态栏显示当前程序运行状态。

更多信息："常规状态显示"，65 页

与停止运行不同，中断、中止运行允许用户进行部分操作，包括：

- 选择操作模式
- 检查Q参数并根据需要用**Q信息**功能进行修改
- 修改用**M1**可选程序中中断的设置
- 修改用/编程的NC数控程序段跳过的设置



发生严重错误时，数控系统自动中止程序运行（例如用主轴静止是调用循环时）。

程序控制的中断

可在NC程序中直接定义中断。数控系统在含以下输入信息的NC程序段处中断程序运行：

- 编程的停止**STOP**（停止）（带和不带辅助功能）
- 编程的停止**M0**
- 条件停止**M1**

注意

碰撞危险！

部分手动操作可导致数控系统丢失影响操作模式的程序信息，因此，丢失上下文相关参考。丢失上下文相关参考后，可发生意外或不希望的运动。继续操作机床可能发生碰撞！

- ▶ 严禁执行以下操作：
 - 光标运动到另一个NC程序段
 - 跳转指令**GOTO**跳转到另一个NC程序段
 - 编辑NC程序段
 - 用**Q信息**软键修改Q参数值
 - 切换操作模式
- ▶ 重复需要的NC程序段，还原上下文参考



参见机床手册！

辅助功能**M6**也能导致程序运行的暂停。机床制造商设置辅助功能的作用范围。

 
手动程序中断

在**运行程序, 自动方式**操作模式下正在执行NC数控程序时, 选择**运行程序, 单段方式**操作模式。TNC将在当前程序步骤结束时中断加工操作。

放弃程序运行



- ▶ 按下**NC Stop** (NC停止) 键
- > 数控系统不完成当前NC数控程序段。
- > 数控系统在状态栏显示停止状态的图标。
- > 不允许进行部分操作, 例如改变操作模式。
- > 用**NC Start** (NC启动) 按键可恢复程序运行。
- ▶ 按下**内部 停止**软键



- > 数控系统在状态栏暂短显示程序取消的图标。
- > 数控系统在状态栏显示退出非激活状态的图标。



- > 部分操作再次可用, 例如改变操作模式。

在程序运行期间补偿

程序运行期间, 访问已编程的补偿表和当前原点表。甚至可以修改这些表。

然而, 该修改只适用于已再次激活相应补偿表后。

要访问表, 执行以下操作:



- ▶ 按下**选择 补偿 表**软键



- ▶ 按下所需表的软键 (例如, **原点表**) **原点坐标 表**

更多信息: Klartext对话式编程或ISO编程用户手册

程序中中断运动期间移动机床轴

程序运行中断期间，可手动运动机床轴。如果在中断时，**Tilt the working plane**（选装项8）功能已激活，**3-D旋转**软键可用。
在**3-D旋转**菜单中，选择以下功能：

软键	状态显示图标	功能
	无图标	沿机床坐标系（M-CS）移动轴。 更多信息: "机床坐标系M-CS", 108 页
		沿工件坐标系（W-CS）移动轴。 更多信息: "工件坐标系W-CS", 111 页
		沿加工面坐标系（WPL-CS）移动轴。 更多信息: "加工面参考坐标系WPL-CS", 112 页
		沿刀具坐标系（T-CS）移动轴。 该数控系统锁定其它轴。 更多信息: "刀具坐标系T-CS", 114 页

 参见机床手册！
机床制造商激活刀具轴方向的运动功能。



注意

碰撞危险！
程序中中断期间，可手动移动轴（例如加工面倾斜时，手动退离孔）。如果**3-D旋转**设置不正确，可能发生碰撞！

- ▶ 最好使用**T-CS**功能
- ▶ 用低进给速率

中断期间修改预设点

如果中断期间修改当前预设点，只能用**GOTO**或在中断点处用程序中启动功能恢复程序运行。

举例：刀具破裂后，回退主轴

- ▶ 中断加工
- ▶ 激活轴向键：按下**手动 移动**软键
- ▶ 用轴向键运动机床轴

 参见机床手册！
对于部分机床，按下**手动 移动**软键后，可能还需要按下**NC start**（NC启动）键，激活轴向键。

中断后恢复程序运行

数控系统在程序中断期间保存以下数据：

- 最后调用的刀具
- 当前坐标变换（例如原点平移，旋转，镜像）
- 最后定义的圆心坐标

数控系统用保存的数据在中断期间手动运动机床轴后将刀具返回到轮廓位置（**恢复 位置**软键）。



使用注意事项：

- 保存的数据保持有效直到被重置（例如选择一个程序）。
- 如果要用**内部 停止**软键，中断NC数控程序运行，必须在程序起点开始加工或用**程序段 扫描**功能开始加工。
- 要在程序重复或子程序中进行程序中断，必须用**程序段 扫描**功能在中断点处重新进入。
- 对于加工循环，程序中启动功能只能在循环的起点处执行。如果在加工循环中中断程序运行，数控系统在程序段扫描后将重复执行已执行的加工步骤。

用NC Start（NC启动）键恢复程序运行

如果NC程序用以下方式之一停止，按下**NC Start**（NC启动）按键恢复程序运行：

- 按下**NC Stop**（NC停止）键
- 编程中断

故障后恢复程序运行

对于可删除出错信息：

- ▶ 排除故障原因
- ▶ 要清除显示的出错信息：按下**CE**键
- ▶ 程序中中断后，重启程序或恢复程序运行

断电后退刀



参见机床手册！
机床制造商配置和激活**退刀**操作模式。

退刀操作模式用于断电后使刀具离开工件。
如果在断电前激活了进给速率限制，限制将保持有效。
用**取消 进给速率 限制**软键，取消激活进给速率限制。
以下情况时可选**退刀**操作模式：

- 电源掉电
- 继电器无控制电压
- 参考点回零

退刀操作模式提供以下运动方式：

模式	功能
机床轴	机床坐标系中所有轴的运动
倾斜的系统	所有轴用当前坐标系运动 有效参数：倾斜轴位置
刀具轴	刀具轴用当前坐标系运动
螺纹	刀具轴用当前坐标系运动并有主轴补偿运动配合 有效参数：螺距和旋转方向



如果数控系统激活了**Tilt the working plane**功能（选装项8），**倾斜的系统**运动模式也可用。

数控系统自动选择运动方式及相应的参数。如果事先未正确选择运动模式或参数，无法手动重置。

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

如果加工期间断电，可导致机床轴非受控地“滑行”或制动。此外，如果断电前刀具在使用中，数控系统重新启动后，机床轴不能执行参考点回零。对于未执行参考点回零的机床轴，数控系统用最后保存的机床轴位置值作为当前位置，该位置来自实际位置。因此，后续运动与断电前的运动无关。如果在该运动中刀具仍在**使用**，刀具和工件将**受力损坏**！

- ▶ 用低进给速率
- ▶ 请注意，未执行参考点回零的轴不能使用运动行程监测功能

举例

在倾斜加工面上执行螺纹切削循环时断电。必须退出丝锥：

- ▶ 开启数控系统和机床电源
- > 该数控系统启动操作系统。这个过程可能需要数分钟时间。
- > 然后，该数控系统在显示屏顶部显示**电源掉电**信息。



- ▶ 激活**退刀**模式：按下**退刀**软键
- > 数控系统显示**所选退刀**信息。



- ▶ 确认电源断电：按下**CE**按键
- > 该数控系统编译PLC程序。



- ▶ 开启机床数控系统电源
- > 数控系统检查EMERGENCY STOP (紧停) 电路是否正常工作。如果至少一个机床轴未进行参考点回零，必须比较显示的位置值与机床轴实际位置值，并确认其正确性。根据需要，按照对话说明操作。

- ▶ 检查预选的运动模式：根据需要，选择**螺纹**
- ▶ 检查已选择的螺距：根据需要，输入螺距
- ▶ 检查预选的旋转方向：根据需要，选择螺纹车削方向
右旋螺纹：主轴进入工件时顺时针转动，离开工件时逆时针转动；左旋螺纹：主轴进入工件时逆时针转动和离开工件时顺时针转动



- ▶ 激活退刀：按下**退刀**软键

- ▶ 退刀: 用轴向键或电子手轮退刀
轴向键Z+：刀具退离工件
轴向键Z-：向工件运动



- ▶ 退出退刀：返回原软键级



- ▶ 结束**退刀**模式：按下**结束 退刀**软键
- > 数控系统检查是否结束**退刀**模式。根据需要，按照对话说明操作。

- ▶ 回答确认提示：如果刀具退刀不正确，按下**否**软键。如果刀具退刀正确，按下**是**软键。
- > 数控系统隐藏**所选退刀**对话。
- ▶ 启动机床：根据需要，执行原点回零
- ▶ 建立需要的机床条件：根据需要重置倾斜加工面

NC程序的任何进入点：程序段扫描



参见机床手册！
必须激活**程序段 扫描**功能和必须由机床制造商配置。

用**程序段 扫描**功能，可在任何所需的NC数控程序段位置启动NC数控程序。数控系统在计算中考虑该NC数控程序段前的工件加工情况。

如果在以下情况下NC程序被中断，该数控系统保存中断点：

- 内部 停止软键
- 急停
- 断电

如果数控系统在重新启动中找到保存的中断点，输出该信息。可以直接执行程序段扫描功能，扫描到中断点位置。

程序段扫描提供以下选项：

- 主程序中的程序段扫描，根据需要进行重复
- 多级程序段扫描在子程序中和探测循环中
- 点表中的程序段扫描
- 托盘程序中的程序段扫描

在程序段扫描的起点位置，数控系统重置全部数据，与NC数控程序选择一样。程序段扫描期间，可在**运行程序 自动方式**与**运行程序 单段方式**之间切换。



注意

碰撞危险！

程序段 扫描功能跳过程序中的探测循环。这就是说结果参数值无数据，或数据可能不正确。如果后续加工操作使用这些结果参数，存在碰撞危险！

- ▶ 在多个级别使用**程序段 扫描**功能

更多信息: "多级程序段扫描步骤", 251 页



程序段 扫描功能不能与以下功能一起使用：

- 激活的拉伸筛选器
- 程序段扫描期间，探测循环 **0、1、3和4**

 
简单程序段扫描步骤



该数控系统仅在弹出窗口中显示操作所需的对话。



- ▶ 按下**程序段 扫描**软键
- > 该数控系统显示一个弹出窗口，在弹出窗口中显示当前主程序。
- ▶ **启动位置：N =** 输入NC数控程序段编号，在该编号处进入NC数控程序
- ▶ **程序：** 检查含NC数控程序段的NC数控程序的程序名和路径，或用**选择**软键输入
- ▶ **重复数：** 如果NC数控程序段在程序块重复之内，输入后续应运行的重复次数。
- ▶ 根据需要，按下**高级**软键



- ▶ 根据需要，按下**选择最后一个程序段**软键，以选择最后保存的中断



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键
- > 数控系统开始程序段扫描和计算直到达到输入的NC数控程序段并显示下一个对话。

如果改变了机床状态：



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键
- > 数控系统恢复机床状态（例如刀具调用或M功能并显示下一个对话）。

如果改变了轴位置：



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键
- > 该数控系统用指定的顺序接近指定的位置并显示下一个对话。

用个别选择的顺序接近轴：

更多信息：“返回轮廓”，254 页



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键
- > 该数控系统恢复执行NC程序。

简单程序段扫描举例



即使内部停止后，数控系统也在状态栏的“概要”选项卡中显示重复次数，

内部停止后，要在第三次LBL 1加工中开始NC程序段 12。

在弹出窗口中输入以下数据：

- 启动位置：N =12
- 重复数 3

多级程序段扫描步骤

例如，如果在子程序中启动，该子程序被主程序调用多次，那么用多级程序段扫描。为此，在主程序中跳转到所需的子程序调用处。用**继续 程序段扫描**功能，继续从当前位置跳转。



使用注意事项：

- 该数控系统仅在弹出窗口中显示操作所需的对话。
- 不恢复机床状态和第一起点的机床轴位置，也能继续使用**程序段 扫描**。为此，在用**NC Start**（NC启动）按键确认恢复前，按下**继续 程序段扫描**软键。

程序段扫描到第一起点：



- ▶ 按下**程序段 扫描**软键
- ▶ 输入要启动的第一个NC程序段



- ▶ 根据需要，按下**高级**软键



- ▶ 根据需要，按下**选择最后一个程序段**软键，以选择最后保存的中断



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统开始程序段扫描和计算直到达到输入的NC程序段。

如果该数控系统应恢复输入的NC程序段的机床状态：



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 数控系统恢复机床状态 (例如，刀具调用，M功能)。

如果该数控系统应恢复轴位置：



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统用指定的顺序运动到指定位置。

如果该数控系统应运行NC程序段：



- ▶ 根据需要，选择**运行程序 单段方式**操作模式



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统运行NC程序段。

程序段扫描到下一个起点：



- ▶ 按下**继续 程序段扫描**软键
- ▶ 输入要启动的NC程序段

如果改变了机床状态：



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键

如果改变了轴位置：



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键

如果该数控系统应运行NC程序段：



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键



- ▶ 根据需要，重复这些步骤直到跳转到下一个起点
- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
- ▶ 该数控系统恢复执行NC程序。

多级程序段扫描举例

运行NC程序 Sub.h中含多个子程序调用的主程序。在主程序中使用探测循环。以后用探测循环的结果进行定位。

内部停止后，在第二次调用子程序中启动NC数控程序段 8。这个子程序在主程序的NC数控程序段 53处调用。探测循环位于主程序的NC数控程序段 28中（即，需要的起点前）。



- ▶ 按下**程序段 扫描**软键
- ▶ 在弹出窗口中，输入以下数据：
 - **启动位置**：N =28
 - **重复数** 1



- ▶ 根据需要，选择**运行程序 单段方式**操作模式



- ▶ 按下**NC start**（NC启动）键直到该数控系统运行探测循环

> 该数控系统保存结果。



- ▶ 按下**继续 程序段扫描**软键
- ▶ 在弹出窗口中，输入以下数据：
 - **启动位置**：N =53
 - **重复数** 1



- ▶ 按下**NC start**（NC启动）键直到该数控系统运行NC程序段

> 该数控系统跳转到子程序Sub.h。



- ▶ 按下**继续 程序段扫描**软键
- ▶ 在弹出窗口中，输入以下数据：
 - **启动位置**：N =8
 - **重复数** 1



- ▶ 按下**NC start**（NC启动）键直到该数控系统运行NC程序段

> 该数控系统继续运行子程序，然后返回主程序。

点位表中的程序段扫描

如果主程序调用的起点位于点位表中，用**高级**软键。



- ▶ 按下**程序段 扫描**软键
- > 该数控系统显示弹出窗口。



- ▶ 按下**高级**软键
- > 该数控系统扩大弹出窗口。

- ▶ **点号**：输入在点位表中开始的行号
- ▶ **点位文件**：输入点位表的表名和路径



- ▶ 根据需要，按下**选择最后一个程序段**软键，以选择最后保存的中断



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键

如果要用程序段扫描功能在阵列点中启动，使用与点位表中启动相同的操作。在**点号**输入框中输入需要的点位号。阵列点中的第一个点位的点位号为0。

托盘程序中的程序段扫描

托盘管理功能（选装项22）还允许**程序段扫描**功能与托盘表一起使用。

如果中断了托盘表的处理，对于**程序段扫描**功能，数控系统总是提示被中断NC数控程序的已选NC数控程序段。



对于托盘表中的**程序段扫描**，还定义**托盘行**输入框。该项是指托盘表中的**NR**行。这是必输入项，因为在托盘表中NC数控程序可用多次。

 
程序段扫描只基于工件工作，即使选择加工方式**TO**和**CTO**也同样如此。**程序段扫描**后，数控系统按照选择的加工方式继续工作。



- ▶ 按下**程序段扫描**软键
- ▶ 该数控系统显示弹出窗口。
- ▶ **托盘行**：输入托盘表的行号
- ▶ 如果NC数控程序段位于程序块重复内，输入**重复数**



- ▶ 根据需要，按下**高级**软键
- ▶ 该数控系统扩大弹出窗口。



- ▶ 按下**选择最后一个程序段**软键，选择最后一次保存的中断



- ▶ 按下**NC Start**（NC启动）按键

返回轮廓

用**恢复位置**功能可使数控系统在以下情况时将刀具移到工件轮廓上：

- 对于非**内部停止**功能的程序中断，程序中断运行期间机床轴运动后返回轮廓
- 程序段扫描后返回轮廓（例如，用**内部停止**后）**内部停止**
- 取决于机床，如果程序中断期间控制回路开路后轴位置发生改变的话



步骤

要接近轮廓，执行以下操作：

-  ▶ 按下**恢复 位置**软键
▶ 根据需要，恢复机床状态

用该数控系统显示的顺序接近轴：

-  ▶ 按下**NC Start**（NC启动）键

根据个别所选的顺序接近轴：

-  ▶ 按下**选择 坐标轴**软键
▶ 按下第一轴的软键
 ▶ 按下**NC Start**（NC启动）键

-  ▶ 按下第二轴的软键
▶ 按下**NC Start**（NC启动）键

- ▶ 对于所有轴，重复该操作



如果刀具位于刀具轴上的起点下方，数控系统偏移刀具为第一次运动方向。

手动轴的操作步骤

手动轴为无动力轴，需要机床操作员定位。

如果返回轮廓的进给轴含手动轴，数控系统不显示接近顺序。数控系统自动显示可用轴的软键。

要返回轮廓，执行以下操作：

-  ▶ 按下手动轴的软键
- ▶ 将手动轴定位在对话框中数据处
> 配编码器的手动轴达到位置时，数控系统自动清除对话框中的数据。
-  ▶ 再次按下手动轴的软键
> 数控系统保存位置。



全部可用手动轴定位后，数控系统建议操作顺序进行余下轴的定位。


6.11 运行CAM程序

如果用CAM系统在机床外生成NC数控程序，请注意以下建议，详述如下。可以最佳地使用数控系统提供的强大运动控制功能并通常能在更短的加工时间内达到工件的更高表面质量。尽管加工速度较高，数控系统仍能达到很高的轮廓精度。其基础是实时操作系统HEROS 5以及TNC 620的**ADP**（高级动态预测）功能。它使数控系统还能高效地处理极高点密度的NC程序。

从3-D模型到NC程序

现在，简要介绍如何从CAD模型生成NC数控程序：

- ▶ **CAD：模型创建**
制作部准备被加工件的3-D模型。3-D模型的设计最好基于公差的中心。
- ▶ **CAM：路径生成、刀具补偿**
CAM编程人员指定被加工件各部位的加工方式。CAM系统用CAD模型的表面计算刀具的运动路径。这些刀具路径包括CAM系统计算的各点，因此每个被加工表面尽可能相近，同时考虑弦差和公差因素。这样，生成独立于机床的NC数控程序，即CLDATA文件（刀具位置数据）。后处理器生成基于机床和数控系统的NC程序，这个NC程序再由CNC数控系统处理。后处理器根据机床和数控系统进行调整。后处理器将CAM系统与CNC数控系统连接在一起。
- ▶ **数控系统：运动控制，公差监测，速度配置**
数控系统用NC程序定义的点，计算每个机床轴的运动以及所需的配置。功能强大的过滤功能处理和平滑轮廓，确保数控系统不超出最大允许的路径偏差。
- ▶ **机械电子系统：进给控制，驱动技术，机床**
数控系统计算的运动和速度配置通过机床驱动系统带动的实际刀具运动来实现。

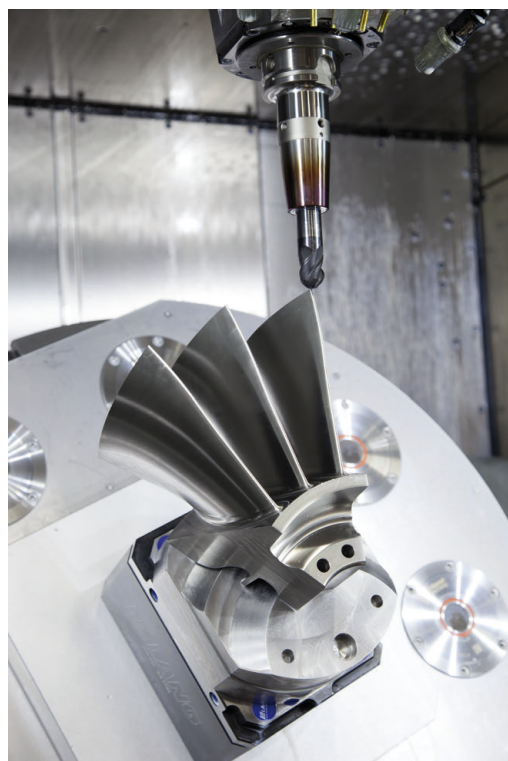

考虑后处理器的配置要求

后处理器的配置中要考虑以下因素：

- 必须确保轴位置的输出数据的小数位数不少于4位。这样能提高NC数据质量和避免圆整误差，圆整误差可导致在工件表面上留下肉眼可见的缺陷。对于光学器件和极大圆角的工件（即小曲率），输出5位小数可达到更高表面质量，例如用于汽车模具。
- 表面法向矢量加工输出的数据（LN程序段，仅限对话程序）必须正好是7位小数
- 由于连续的增量式NC程序段可导致在输出中累加各个NC程序段的公差，因此应避免使用连续的增量式NC程序段
- 设置循环32的公差，使其在标准情况下，至少是CAM系统中定义的弦差的两倍。也需要注意循环32工作原理的说明。
- 如果CAM程序中选择的弦差过大，根据轮廓的相应曲率，可能导致NC程序段之间的距离较大，每个程序段的方向变化较大。加工期间，这将导致程序段过渡时的进给速率下降。非均质NC数控程序中进给速率下降导致的频繁重复和等加速度（例如振动力）可能造成机床结构发生不希望的振动。
- 也能用圆弧程序段取代直线程序段，用其连接CAM系统计算出的路径点。数控系统内部计算圆的准确性高于输入方式定义的准确性
- 严禁输出直线上的中间点。未严格在直线上的中间点可导致工件表面留下肉眼可见的缺陷
- 曲率过渡处应只有一个NC数据点（角点）
- 避免连续的许多短程序段路径。如果较大曲率过渡而弦差极小时，CAM系统生成程序段路径较短。直线不需要这类短程序段路径，通常短程序段路径是CAM系统连续输出点造成的。
- 避免在曲率一致的整个表面上准确地均匀分布点位，因为这可能导致工件表面留下规则点阵
- 对于5轴联动程序：如果仅仅是刀具倾斜角不同，避免重复输出位置
- 避免每个NC程序段都输出进给速率。这对数控系统的速度配置有不利影响

对机床操作人员有用的配置：

- 要进行真实的图形仿真，工件毛坯和成品件用STL格式的3-D模型
- 要改进大型NC数控程序的结构，用该数控系统的结构化功能
- 用该数控系统的注释功能，将NC数控程序文档化
- 用数控系统提供的功能全面的循环可加工孔和简单型腔几何
更多信息：加工循环编程用户手册
- 为了配合，输出带**RL/RR**刀具半径补偿的轮廓。方便机床操作人员进行必要的补偿
- 分别定义预定位、加工和向下进刀的进给速率，在程序开始处用Q参数方式定义

举例：可变进给速率定义

1 Q50 = 7500	定位进给速率
2 Q51 = 750	切入进给速率
3 Q52 = 1350	铣削进给速率
...	
25 L Z+250 R0 FMAX	
26 L X+235 Y-25 FQ50	
27 L Z+35	
28 L Z+33.2571 FQ51	
29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52	
30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311	
...	

有关CAM编程，请注意以下几点

调节弦差




编程注意事项：

- 对于精加工操作，禁止在CAM系统中将弦差设置为大于5 μm 。在循环32中，使用相应的公差系数T1.3至3。
- 为进行粗加工，弦差与公差T的合计值必须小于定义的加工余量。这样可以避免轮廓损伤。
- 具体值取决于机床的动态性能。

根据加工要求，调整CAM程序中的弦差：

- **速度优先的粗加工：**
在循环32中使用弦差与加工公差值中的较大值。这两个值取决于轮廓所需的余量。如果机床有特殊循环，用粗加工模式。粗加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较大
 - 循环32的名义公差：在0.05 mm至0.3 mm之间
 - CAM系统的名义弦差：0.004 mm至0.030 mm之间
- **高精度优先的精加工：**
在循环32中使用较小弦差值和相应的较小公差值。数据密度必须足够高，使数控系统能准确地检测到过渡和角点。如果机床有特殊循环，用精加工模式。精加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较小
 - 循环32的名义公差：在0.002 mm至0.006 mm之间
 - CAM系统的名义弦差：0.001 mm至0.004 mm之间
- **高表面质量优先的精加工：**
在循环32中使用较小弦差值和相应的较大公差值。然后，数控系统可提高轮廓的平滑性。如果机床有特殊循环，用精加工模式。精加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较小
 - 循环32的名义公差：在0.010 mm至0.020 mm之间
 - CAM系统的名义弦差：约为0.005 mm

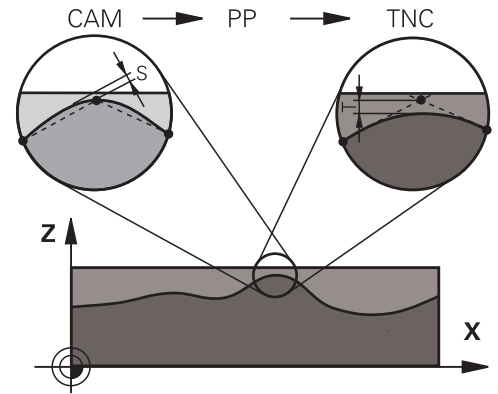

其它调节

有关CAM编程，注意以下几点：

- 对于速度较低的加工进给速率或较大半径的轮廓，在循环32中将弦差定义为只有公差T的三分之一到五分之一。此外，将最大允许的点间距定义在0.25 mm至0.5 mm之间。也应指定很小的几何误差或模型误差（最大1 μm）。
- 即使更高的加工进给速率，在曲面轮廓部位也不推荐大于2.5 mm的点间距
- 对于直线轮廓元素，只需一个NC点在线的起点位置，一个NC点在终点位置。避免输出中间点
- 在5轴联动运动的程序中，避免直线程序段与旋转程序段中路径比例的变化过大。否则，可导致在刀具参考点（TCP）处进给速率下降较多
- 只能在极个别情况下才能对补偿运动进行进给速率限制（例如用M128 F...）。补偿运动的进给速率限制可导致刀具参考点（TCP）处的进给速率下降较多。
- 最好输出球头铣刀球心的5轴联动加工的NC数控程序。这样可生成更均匀的NC数据。在循环32中，还可以设置较大的旋转轴公差TA（例如，设置在1°至3°之间），以在刀具中心点（TCP）处达到更均匀的进给速率。
- 对于用盘铣刀和球头铣刀进行5轴联动加工的NC程序，其输出的NC程序是球的南极点，选择较小的旋转轴公差。0.1°为典型值。然而，影响旋转轴公差的决定性因素是最大允许的轮廓误差。这种轮廓误差取决于可能的刀具倾斜、刀具半径和刀具接触深度。对于用端铣刀进行5轴齿轮滚齿加工，直接用刀具接触长度L和允许的轮廓公差TA计算最大允许的轮廓误差T：

$$T \sim K \times L \times TA \quad K = 0.0175 [1/^\circ]$$
 举例：L = 10 mm，TA = 0.1°：T = 0.0175 mm

数控系统的用户干预方式

在数控系统上，循环**32 TOLERANCE**可直接影响CAM程序的工作特性。请注意循环**32**工作原理的说明。也需要注意与CAM系统中定义的弦差的相互作用。

更多信息：加工循环编程用户手册



参见机床手册！

部分机床公司提供一个附加循环，进行机床工作特性的调整，使其适应加工要求（例如，循环**332**（调节）。循环**332**用于修改过滤器设置、加速度设置和加加速设置。

举例

34 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE

35 CYCL DEF 32.1 T0.05

36 CYCL DEF 32.2 HSC MODE:1 TA3

ADP运动控制



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

CAM系统生成的NC程序数据质量常常不够充分，造成铣削的工件表面质量不高。**ADP**（高级动态预测）功能是传统预读最大允许进给速率的升级版，它能在铣削期间优化进给轴的运动控制。缩短加工时间，并确保更光滑的表面，即使在相邻刀具路径的点分布十分不均匀时同样如此。显著降低或减小修复加工复杂性。

ADP的最重要优点：

- 双向铣削时，对称的向前和向后刀具路径的进给速率特性
- 相邻刀路间一致的进给速率曲线
- 更有效地响应生成的CAM程序中NC程序的副作用（例如短台阶，大弦差的公差，过于精简的程序段终点坐标）
- 精确地满足苛刻条件下的动态特性要求

6.12 程序显示功能

概要

在**运行程序 单段方式**和**运行程序 自动方式**操作模式下，数控系统显示以下用多页显示NC数控程序的软键：

软键	功能
	返回NC程序的上一页
	NC数控程序向前移动一页
	选择程序起点
	选择程序终点

6.13 自动启动程序

应用



参见机床手册！

为了使用自动启动程序功能，机床制造商必须专门对数控系统进行设置。

 **危险**

小心：对用户有危险！

自动启动功能自动启动加工操作。对于无防护罩的机床，启动机床将严重威胁机床操作员的安全。

► **自动启动功能**只适用于全封闭机床

在程序运行操作模式下，用**自动启动**软键定义一个特定时间，将在该时间用该操作模式启动当前激活的NC数控程序。



- 显示设置启动时间的窗口
- **时间 (h:min:sec)**：在当日，要启动NC程序的时间
- **日期 (TT.MM.JJJJ)**：要启动NC程序的日期
- 要激活开始，按下**OK** (确定)



6.14 手动数据输入定位操作模式

用**手动数据输入定位**操作模式能非常方便地执行简单加工操作或预定位刀具。根据机床参数**programInputMode**（101201号），可用Klartext对话式或ISO格式编写简短的NC数控程序并立即执行。该NC数控程序保存在\$MDI文件名的文件中。

可用以下功能，例如：

- 循环
- 半径补偿
- 程序块重复
- Q参数

手动数据输入定位操作模式下可激活附加状态栏。

注意

碰撞危险！

部分手动操作可导致数控系统丢失影响操作模式的程序信息，因此，丢失上下文相关参考。丢失上下文相关参考后，可发生意外或不希望的运动。继续操作机床可能发生碰撞！

- ▶ 严禁执行以下操作：
 - 光标运动到另一个NC程序段
 - 跳转指令**GOTO**跳转到另一个NC程序段
 - 编辑NC程序段
 - 用**Q信息**软键修改Q参数值
 - 切换操作模式
- ▶ 重复需要的NC程序段，还原上下文参考

用手动数据输入 (MDI) 定位



- ▶ 选择**手动数据输入定位**操作模式
- ▶ 编写所需可用功能的程序



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按键
 - ▶ 数控系统执行高亮的NC数控程序段。
- 更多信息:** "手动数据输入定位操作模式", 264 页




操作和编程注意事项：

- 以下功能不能用于**手动数据输入定位**操作模式：
 - FK自由轮廓编程
 - 程序调用
 - **PGM CALL**
 - **SEL PGM**
 - **CALL SELECTED PGM**
 - 编程图形支持
 - 程序运行图形
- 用**选择 程序段**和**剪切 程序段**软键等，也能方便和快速地重用其它NC数控程序的部分程序块。
更多信息： Klartext对话式编程和ISO编程用户手册
- 用**Q 参数 列表**和**Q信息**软键控制和修改Q参数。
更多信息: "检查和修改Q参数", 241 页

举例

在一个工件上钻一个深度20 mm的孔。夹紧并对正工件和设置预设点后，只需编写几行程序就能执行钻孔操作。

首先，用直线程序段预定位刀具在工件上方位置并在孔上方5 mm的安全距离位置。然后，用循环**200（钻孔）**钻孔。

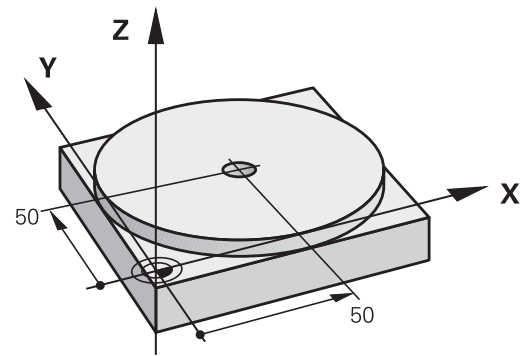

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	调用刀具：刀具轴Z， 主轴转速2000转/分
2 L Z+200 R0 FMAX	退刀（F MAX = 快移速度）
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	用F MAX快移速度将刀具定位在孔的上方，主轴启动
4 CYCL DEF 200 钻孔	定义循环
Q200=5 ;SET-UP CLEARANCE	刀具在孔上方的安全高度
Q201=-20 ;DEPTH	孔深（代数符号=加工方向）
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	钻孔进给速率
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	退刀前每次进给深度
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	每次退刀后的停顿时间，以秒为单位
Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE	工件表面坐标
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	刀具在孔上方的安全高度
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH	在孔底的停顿时间，以秒为单位
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	相对刀尖或刀具圆柱部分的深度
5 CYCL CALL	调用循环
6 L Z+200 R0 FMAX M2	退刀
7 END PGM \$MDI MM	程序结束

举例：用回转工作台消除工件在机床上的不对正量

- ▶ 用3-D测头执行基本旋转
更多信息: "用3-D测头补偿工件不对正量 (选装项17)", 198 页
- ▶ 记下旋转角度并取消基本旋转



- ▶ 选择操作模式：按下**手动数据输入定位**按键



- ▶ 选择回转工作台轴，输入原记下的旋转角度和进给速率，例如 **L C+2.561 F50**



- ▶ 结束输入



- ▶ 按下**NC Start** (NC启动) 按钮：工作台旋转找正不对正量

保存\$MDI的NC程序

\$MDI文件通常仅用于临时使用的短小NC程序。虽然如此，根据需要也可以用保存该NC程序，操作步骤为：



 
- ▶ 操作模式：按下**编程**按键



- ▶ 调用文件管理器：按下**PGM MGT**按键。



- ▶ 将高亮条移至**\$MD**文件上



- ▶ 复制文件：按下**复制**软键

目标文件 =

- ▶ 输入名称，用该名保存\$MDI文件的当前内容，例如 **孔**



- ▶ 按下**确定**软键。



- ▶ 要退出文件管理器，按下**结束**软键

6.15 输入辅助功能M和STOP

基础知识

用数控系统的辅助功能——也即M功能——可影响：

- 程序运行，例如程序中中断
- 机床功能，例如主轴转动和停止转动和冷却液开启和关闭。
- 刀具的路径特性

在一个定位程序段或一个单独NC程序段结束处可输入多达四个M（辅助）功能。数控系统显示以下对话提问：**辅助功能M？**

通常只须在编程对话中输入辅助功能编号。部分辅助功能提供更大的对话框，用于输入该功能所需要的参数。

在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下，用**M**软键输入M功能。

辅助功能的有效性

请注意，有的M功能在定位程序段开始处生效，有的则在结束处生效，而与其在NC程序段中的位置无关。

在被调用的NC程序段中，辅助功能生效。

有些辅助功能只在所编程的NC程序段内有效。除非辅助功能只对程序段有效，可用单独M功能在后续NC程序段中将其取消或在程序结束时被数控系统自动取消。



如果在一个NC程序段中编写了多个功能的程序，执行顺序为：

- 先执行程序段开始处生效的M功能，后执行程序段结束处生效的M功能
- 如果所有M功能在程序段起点或终点都有效，按照编程顺序执行

在STOP（停止）程序段中输入辅助功能

如果编程**STOP**（停止）程序段，程序运行或测试运行到该程序段时停止运行，例如检查刀具。也可以在**STOP**（停止）程序段中输入M（辅助）功能：

STOP

- ▶ 要在程序中编写程序中运行功能，按下**STOP**（停止）键
- ▶ 根据需要，输入辅助功能**M**

举例

87 STOP

6.16 程序运行检查、主轴和冷却液的辅助功能

概要



参见机床手册！
机床制造商可影响下面介绍的辅助功能特性。


M	作用	在程序段内生效位置	开始	结束
M0	程序停止 主轴停转			■
M1	可选程序停止 根据需要主轴停转 根据需要冷却液关闭（机床制造商定义的功能）			■
M2	停止程序运行 主轴停止 冷却液关闭 跳转到程序段1 清除状态显示 根据机床参数的功能范围 resetAt （100901号）			■
M3	主轴顺时针转动		■	
M4	主轴逆时针转动		■	
M5	主轴停转			■
M6	换刀 主轴停转 程序停止			■
 由于该功能取决于机床制造商，海德汉建议使用刀具调用功能进行换刀操作。				
M8	冷却液开启		■	
M9	冷却液关闭			■
M13	主轴顺时针转动 冷却液开启		■	
M14	主轴逆时针转动 冷却液开启		■	
M30	同M2			■

6.17 坐标输入辅助功能

基于机床坐标编程：M91/M92

光栅尺原点

光栅尺的参考点代表光栅尺原点。

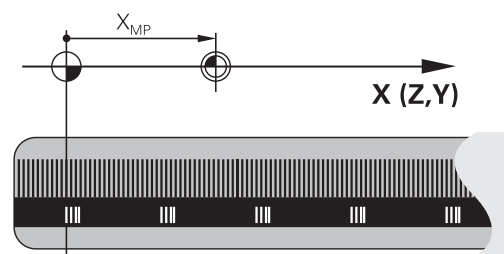

机床原点

以下任务需要使用机床原点：

- 定义轴运动限位（软限位开关）
- 接近机床坐标系的位置（例如换刀位置）
- 设置工件预设点

机床制造商在机床参数中确定各坐标轴的光栅尺原点至机床原点的距离。

标准特性

数控系统的坐标为基于工件原点。

更多信息：“无3-D测头设置预设点”，183 页

M91特性—机床原点

如果定位程序段中的坐标需要基于机床原点，在这些NC数控程序段中输入M91。



如果在M91程序段中用增量坐标编程，输入相对上个M91编程位置的增量坐标。如果当前NC程序段中没有M91编程位置，那么输入相对当前刀具位置的坐标。

数控系统显示屏显示的坐标值为相对机床原点。将状态栏的坐标显示切换为REF。

更多信息：“状态显示”，65 页

M92特性 – 附加机床参考点



参见机床手册！

除机床原点外，机床制造商也可以将基于机床的附加位置定义为机床参考点。

对于每一个轴，机床制造商定义机床参考点与机床原点之间的距离。

如果定位程序段中的坐标需要基于机床预设点，在这些NC程序段中输入M92。



半径补偿在用M91或M92编程的程序段中保存不变。**不考虑**刀具长度。

作用

M91和M92仅在用M91和M92编程的程序段中有效。


M91和M92在程序段开始处生效。

工件预设点

如果坐标值需要只基于机床原点，可禁止设置一轴或多轴的预设点。

如果使全部轴的预设点不可用，在**手动操作**模式下，数控系统不再显示**原点 坐标 设定**软键。

该图显示机床原点与工件原点的坐标系。

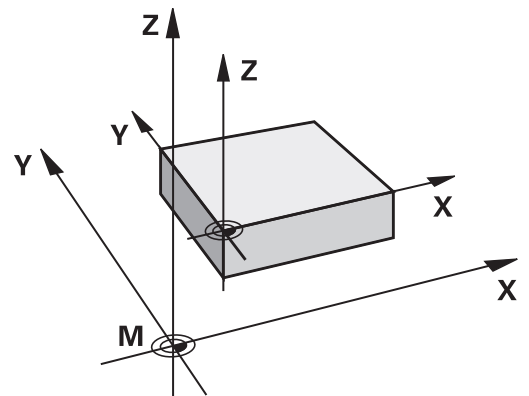

“测试运行”模式下的M91/M92

为进行图形仿真M91/M92运动，需要激活加工区监测功能并显示相对已定义预设点的工件毛坯。

更多信息：“显示加工区中工件毛坯（选装项20）”，229 页

在倾斜的加工面中移至非倾斜坐标系下的位置：M130

倾斜加工面功能的标准特性

数控系统在定位程序段中的坐标基于倾斜加工面的坐标系。

更多信息："加工面参考坐标系WPL-CS", 112 页

M130特性

尽管激活了倾斜加工面，数控系统将直线程序段中的坐标用于非倾斜的输入坐标系。

M130仅忽略**Tilt the working plane**功能，但考虑倾斜前和倾斜后的当前变换。也就是说，计算位置时，如果旋转轴未在零位位置，数控系统考虑旋转轴的轴角。

更多信息："输入坐标系I-CS", 113 页

注意

碰撞危险！

M130功能只适用于生效的程序段。数控系统再次在倾斜加工面的坐标系中执行后续加工操作。加工期间碰撞危险！

- ▶ 用图形仿真，检查顺序和位置

编程注意事项

- 仅当**Tilt the working plane**功能已激活时，才能使用**M130**功能。
- 如果**M130**功能与循环调用一起使用，数控系统显示出错信息，中断加工。

作用

M130功能在无刀具半径补偿的直线定位程序段有效。

6.18 路径特性的辅助功能

程序运行期间手轮叠加运动：M118（选装项21）

标准特性



参见机床手册！

机床制造商必须为该功能进行数控系统准备。

在程序运行操作模式下，该数控系统沿NC程序定义的路径运动刀具。

M118特性

M118允许在程序运行中用手轮进行手动校正。为此，编写**M118**程序并输入特定轴值（直线轴或旋转轴）。

输入

如果在定位程序段中输入**M118**，数控系统继续该程序段的对话，提示输入特定轴值。用字符键盘上的橙色轴向键输入坐标。

作用

要取消手轮定位，再次编程**M118**但不输入坐标或用**M30** / **M2**结束NC程序。



如果程序中断，也将取消手轮定位。

M118在程序段的起点生效。

举例

要在程序运行中用手轮从编程值位置在加工面X/Y上移动刀具±1毫米和旋转轴B±5度：

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



将其编程在NC数控程序中时，**M118**只适用于机床坐标系。

附加状态栏的手轮位置（**POS HR**）选项卡显示**M118**中定义的最大值。

Handwheel superimposed功能也适用于**手动数据输入定位**操作模式！

删除基本旋转：M143

标准特性

基本旋转保持有效直到被复位或用新值改写为止。

M143特性

该数控系统从NC程序中删除基本旋转。



M143功能不允许与程序中启动一起使用。

作用

M143只适用于用其编程的NC程序段。

M143在程序段的起点生效。



M143清除预设表中的**SPA**、**SPB**和**SPC**列中数据。重新激活相应表行时，全部列的基本旋转为**0**。

在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148

标准特性

如果NC停止，数控系统停止全部运动。刀具将在中断点处停止运动。

M148特性



参见机床手册！

该功能必须由机床制造商配置和激活。

在**CfgLiftOff**（201400号）机床参数中，机床制造商定义数控系统执行**LIFTOFF**（退刀）指令的运动路径。也能用**CfgLiftOff**机床参数，取消激活该功能。

在刀具表的**LIFTOFF**列为当前刀具设置**Y**参数。那么，数控系统沿刀具轴方向将刀具退离轮廓最大2 mm。

更多信息："将刀具数据输入到表中", 125 页

以下情况时**LIFTOFF**（退刀）生效：

- 触发NC停止
- NC停止被软件触发，例如驱动系统出现故障时
- 断电时

作用

M148保持始终有效直到被**M149**取消激活为止。

M148在程序段开始处生效，**M149**在程序段结束处生效。

7

特殊功能

7.1 有效振颤控制ACC (选装项145)

应用



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

粗加工（强力铣削）期间的切削力非常大。根据刀具主轴转速、机床共振频率和切屑量（铣削中的金属切除速度），机床有时可能开始振颤。这种振颤使机床受到的应力极大，导致工件表面留下振纹。振颤也导致刀具严重或不规则的磨损。极端情况时，可导致刀具破损。

为降低振颤风险，海德汉提供有效的控制功能，即“有效振颤控制”（ACC）。尤其是在重切加工中，该控制功能具有特别突出的优点：ACC对提高金属切除速度也具有积极意义。根据机床类型，通常可提高金属切除速度25 %以上。还能降低机床受力和同时提高刀具使用寿命。



ACC功能是为粗加工和重切加工应用特别开发的且仅适用于该用途。需要适当测试，以检查ACC在您机床和使用您的刀具也具有该优点。

激活ACC

要激活ACC，执行以下功能：

- 在TOOL.T刀具表中，将ACC列设置为Y
- 在TOOL.T刀具表的CUT列指定切削刃数量
- 启动主轴
- 轮齿啮合频率必须在20至150 Hz之间

如果ACC已激活，数控系统在位置显示处显示ACC图标。

临时激活加工模式的ACC或取消激活，执行以下操作：



- ▶ 操作模式：按下**运行程序**、**自动方式**、**运行程序**、**单段方式**或**手动数据输入定位键**



- ▶ 切换软键行



- ▶ 激活ACC：将该软键设置为**开启**
- ▶ 数控系统在位置显示区显示ACC图标。
更多信息："状态显示"，65 页



- ▶ 关闭ACC：将软键设置为**OFF**（关闭）

7.2 定义计数器计数器功能

应用



参见机床手册！
机床制造商激活该功能。

计数功能用于在NC程序内控制简单计数器。例如，该功能可以计算加工的工件数。

定义方法如下：

SPEC
FCT

▶ 显示特殊功能的软键行

程序
功能

▶ 按下**程序 功能**软键

FUNCTION
COUNT

▶ 按下**计数功能**软键

注意

小心：数据可能消失！

数控系统只管理一个计数器。如果执行一个NC程序，重置该计数器，那么其它NC程序的计数器计算操作将被删除。

- ▶ 请加工前检查计数器是否被激活。
- ▶ 如果需要，记录计数器值，执行后再次用MOD菜单输入该值。



可用循环**225**在工件上雕刻当前计数值。
更多信息：加工循环编程用户手册

在测试运行操作模式下有效测试运行

在**测试运行**操作模式下仿真计数器。只有直接在NC程序定义的计数值才有效。MOD菜单中计数值保持不受影响。

在运行程序 单段方式和运行程序 自动方式操作模式下有效运行程序 自动方式

MOD菜单的计数值只适用于**运行程序 单段方式**和**运行程序 自动方式**操作模式。

即使重新启动该数控系统，该计数值也保持不变。

定义计数功能

计数功能提供以下方式：

软键	功能
FUNCTION COUNT INC	计数值增加 1
FUNCTION COUNT RESET	重置计数器
FUNCTION COUNT TARGET	将名义计数器值（目标值）设置为需要的值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT SET	将计数器值设置为需要的值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT ADD	用需要的值增加计数器值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT REPEAT	如果要加工更多工件，从该标记处开始重复NC程序。

举例

5 FUNCTION COUNT RESET	重置计数器值
6 FUNCTION COUNT TARGET10	输入被加工件的目标件数
7 LBL 11	输入跳转标记
8 L ...	加工
51 FUNCTION COUNT INC	增加计数器值
52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11	如果需要加工更多工件，重复该加工操作
53 M30	
54 END PGM	

8

托盘

8.1 托盘管理 (选装项编号22)

应用



参见机床手册！


托盘表的管理功能与机床有关。以下为标准功能说明。

托盘表 (.p) 主要用于带托盘交换系统的加工中心。托盘表可以选择性地调用不同的托盘 (PAL)、夹具 (FIX) 和相应的NC程序 (PGM)。托盘表激活全部已定义的预设点和原点表。

如果没有托盘交换系统，只需要按下 **NC Start** (NC启动) 键，便可用托盘表按顺序地处理预设点各不相同的NC程序。



托盘表的文件名必须以字母开头。

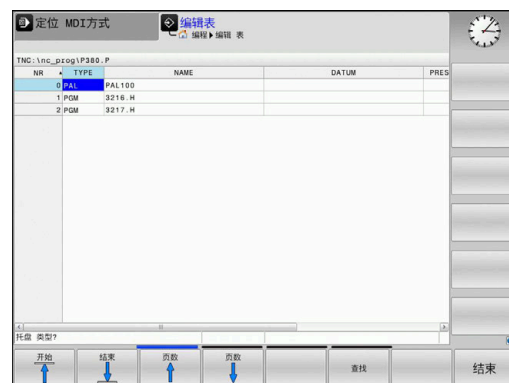

托盘表的列

机床制造商定义托盘表的格式，创建托盘表时将自动打开该表格式。

该表格式包括以下列：

列	含义	字段类型
NR	数控系统自动创建输入项。 程序段 扫描功能中行号 的输入框需要的输入信息。	必填字段
TYPE	数控系统区分以下输入信息 ■ PAL托盘 ■ FIX夹具 ■ PGM NC程序 用 ENT 按键和箭头键或软键，选择输入项。	必填字段
NAME	文件名 机床制造商指定托盘和夹具的名称，如果可行，在定义程序名处定义。如果NC程序未保存在托盘表的目录下，必须指定完整路径。	必填字段
DATUM	Datum 如果原点表未保存在托盘表的文件夹下，必须指定完整路径。用循环7在NC数控系统中激活原点表中的原点。	可选字段 只有使用原点表时，才需要该输入项。
PRESET	工件预设点 输入工件的预设点号。	可选字段
LOCATION	托盘的位置 MA 输入项表示机床加工区内有一个托盘或夹具并可进行加工。按下 ENT 按键，输入 MA 。按下 NO ENT 按键，删除该输入项，并抑制加工。	可选字段 如果该列存在，该输入项为必输入项。
LOCK	行被锁定 用*将托盘表中的表行排除到加工之外。按下 ENT 按键，输入*标识表行。按下 NO ENT 键，取消锁定。也可以锁定执行个别NC程序，夹具或整个托盘。锁定的托盘中的非锁定行（例如PGM）也不被执行。	可选字段

列	含义	字段类型
PALPRES	托盘预设点号	可选字段 仅当使用托盘预设点时才需输入该项。
W-STATUS	执行状态	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
METHOD	加工方式	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
CTID	程序中启动的ID	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
SP-X , SP-Y , SP-Z	X、Y和Z轴直线轴的第二安全高度	可选字段
SP-A , SP-B , SP-C	A、B和C轴旋转轴的第二安全高度	可选字段
SP-U , SP-V , SP-W	U、V和W轴平行轴的第二安全高度	可选字段
DOC	注释	可选字段



如果只使用托盘表且数控系统加工托盘表中的全部表行，可以删除**LOCATION** (位置) 列。

更多信息: "插入或删除列", 285 页

编辑托盘表

创建新托盘表，开始时为空表。用软键，插入和编辑表行。

软键	编辑功能
	选择表起点
	选择表终点
	选择表中上一页
	选择表中下一页
	插入表中作为最后一行
	删除表中最后一行
	在表尾处添加多行
	复制当前值
	插入被复制的值
	选择行起点
	选择行尾
	查找文字或值
	排序或隐藏表列
	编辑当前字段
	按列内容排序
	辅助功能，例如保存
	打开文件路径选择

选择托盘表

执行以下操作，选择托盘表或创建新托盘表：



- ▶ 切换到**编程**操作模式或程序运行操作模式



- ▶ 按下**PGM MGT**按键

如果未显示托盘表：



- ▶ 按下**选择 类型**软键
- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 用箭头键选择托盘表，或输入新托盘表的名称 (.p)



- ▶ 按下**ENT**按键



用**Screen Layout** (屏幕布局) 按键，选择列表视图或表格格式。

插入或删除列



输入密码**555343**前，该功能无法被激活。

 
根据配置，新创建的托盘表可能不含部分列。例如对于基于刀具的加工，需要在表中先插入表列。

要在空托盘表中插入一列，执行以下操作：

- ▶ 打开托盘表



- ▶ 按下**更多 功能**软键



- ▶ 按下**编辑 格式**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口，在弹出窗口中显示可用的列
- ▶ 用箭头键，选择所需列。



- ▶ 按下**插入 列**软键



- ▶ 按下**ENT**按键

用**删除 列**软键，删除表列。

执行托盘表



机床参数定义数控系统逐程序段还是全连续地执行托盘表。

要执行托盘表，执行以下操作：



- ▶ 切换到**运行程序, 自动方式**或**运行程序, 单段方式**操作模式



- ▶ 按下**PGM MGT**按键

如果未显示托盘表：



- ▶ 按下**选择 类型**软键
- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 用箭头键选择托盘表



- ▶ 按下**ENT**按键



- ▶ 根据需要，选择屏幕布局



- ▶ 用**NC Start (NC启动)**按键执行

执行以下操作，在执行前检查NC程序内容：

- ▶ 选择托盘表
- ▶ 用箭头键选择需要检查的NC程序



- ▶ 按下**打开 文件**软键
- ▶ 数控系统在屏幕上显示被选的NC程序。



- ▶ 用箭头键浏览NC程序




- ▶ 按下**END PGM PAL**软键
- ▶ 该数控系统返回托盘表。



机床参数定义数控系统在出错后如何响应。

执行托盘表时的屏幕布局

如果要同时查看NC数控程序内容和托盘表内容，选择屏幕布局**托盘 + 程序**。执行期间，数控系统将在屏幕左侧显示NC数控程序段，右侧显示托盘。

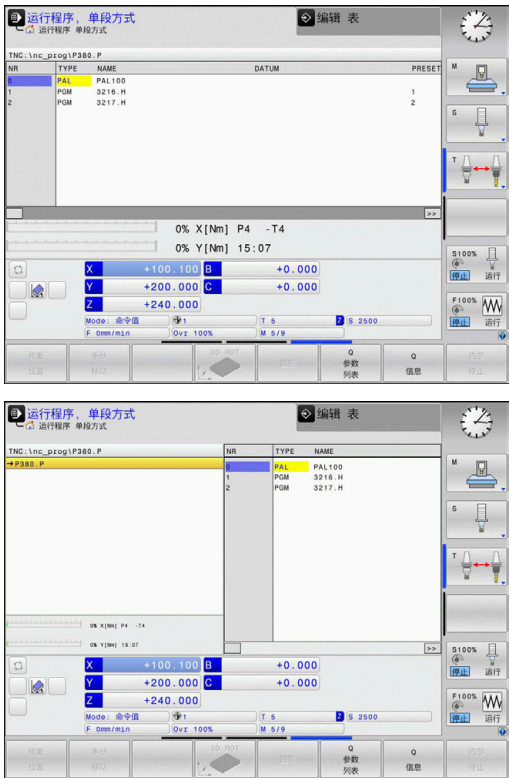

编辑托盘表

如果在**运行程序, 自动方式**或**运行程序, 单段方式**操作模式下托盘表已被激活，**编程**操作模式下的修改表的软键不可用。

在**运行程序, 单段方式**或**运行程序, 自动方式**操作模式下可用**编辑 托盘**软键修改该表。

托盘表中的程序段扫描

对于托盘管理，**程序段扫描**功能可与托盘表一起使用。

如果中断执行托盘表，数控系统一定为**程序段扫描**功能建议被中断的NC数控程序原选定的NC数控程序段。

更多信息: "托盘程序中的程序段扫描", 254 页

8.2 托盘预设点管理

基础知识



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施和调试。
如果要修改托盘预设表，必须征得机床制造商同意！

除提供工件预设表（**preset.pr**）外，还提供托盘预设表。工件预设点是指已激活的托盘预设点。

数控系统在状态栏的PAL选项卡中显示当前托盘预设点。

应用

用托盘预设点可以方便地进行补偿，例如补偿各个托盘之间机械尺寸的不同。

也能将坐标系完全对正于托盘，例如将托盘预设点定位于方箱夹具的中心。

用托盘预设点

如果要使用托盘预设点，在托盘表中插入**PALPRES**列。

将托盘预设表中预设点号输入在该列中。通常插入新托盘时，必须修改托盘预设点，也就是说托盘表的PAL类型行。

注意

碰撞危险！

尽管由于当前托盘预设点进行基本旋转，数控系统在状态栏不显示图标。后续进行全部轴运动中，可能发生碰撞！

- ▶ 根据需要，检查**PAL**选项卡中的当前托盘预设点
- ▶ 检查机床行程运动
- ▶ 托盘预设点仅与托盘一起使用

8.3 基于刀具加工

基于刀具加工基础知识

应用



参见机床手册！

基于刀具的加工是一个独立于机床的功能。以下为标准功能说明。

基于刀具的加工允许在一台机床上加工多个工件，包括在无托盘交换系统的机床上，基于刀具的加工能缩短换刀时间。

限制

注意

碰撞危险！

部分托盘表和NC程序不适用于基于刀具的加工。对于基于刀具的加工，数控系统不连续执行NC程序，而是将其分为多次刀具调用。NC程序的划分使未被重置的功能可适用于整个程序（机床状态）。可能导致加工期间的碰撞危险！

- ▶ 必须考虑说明中的限制
- ▶ 调整托盘表和NC程序使其与基于刀具的加工相符
 - 在每个NC程序中，每把刀具后需要重新编写程序信息（例如**M3**或**M4**）。
 - 在每一个NC数控程序中的每把刀具前，重置特殊功能和辅助功能（例如**Tilt the working plane**或**M138**）
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试托盘表和相应的NC程序

禁用以下功能：

- TCPM功能，M128
- M144
- M101
- M118
- 修改托盘预设点

以下功能需要特别注意，尤其是程序中启动：

- 用辅助功能修改机床状态（例如M13）
- 写入配置（例如（写入运动特性）
- 行程范围切换
- 循环**32**
- 倾斜加工面

基于刀具加工的托盘表列

除非机床制造商已进行不同的配置，您需要为基于刀具的加工增加以下列：

列	含义
W-STATUS	该机床状态定义加工进度。对于未加工的（毛坯）工件，输入BLANK（毛坯）。数控系统在加工中自动修改该输入项。 数控系统区分以下输入信息 ■ 毛坯 / 无输入：工件毛坯，需要加工 ■ INCOMPLETE：部分加工，需要继续加工 ■ ENDED：加工完成，无需继续加工 ■ EMPTY：空格，不需要加工 ■ SKIP：跳过加工
METHOD	表示加工方式 基于刀具的加工也可与托盘夹具组合使用，但不适用于多个托盘。 数控系统区分以下输入信息 ■ WPO：基于工件（标准） ■ TO：基于刀具（首件） ■ CTO：基于刀具（其它工件）
CTID	数控系统通过程序段扫描为程序中启动自动生成ID编号。 如果删除或修改输入项，将不能进行程序中启动。
SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W	现有轴的第二安全高度输入项为可选项。 可为这些轴输入安全位置。如果机床制造商在NC宏内进行处理，数控系统仅接近这些位置。

基于刀具的加工顺序

要求

基于刀具的加工要求：

- 机床制造商必须定义基于刀具加工的换刀宏
- 基于刀具加工方法TO和CTO必须在托盘表中定义
- NC程序至少在一定范围内使用相同的刀具
- NC程序的W-STATUS允许继续加工

顺序

- 1 输入项TO或CTO告诉数控系统基于刀具的加工在这些托盘表的表行后有效
- 2 该数控系统执行带输入项TO的NC程序直到达到“刀具调用”
- 3 W-STATUS从BLANK（毛坯）变为INCOMPLETE（未完成）和数控系统在CTID字段中输入数据
- 4 该数控系统执行带输入项CTO的全部其它NC程序直到达到“刀具调用”
- 5 如为下列情况之一，数控系统用下一把刀具执行后续加工步骤：
 - 刀具表中的下个表行含输入项PAL
 - 刀具表中的下个表行含输入项TO或WPO
 - 表中有部分表行无输入项ENDED（已结束）或EMPTY（空）
- 6 数控系统在每一次加工操作时更新CTID字段的信息
- 7 如果组的全部表行都含输入项ENDED（已结束），数控系统处理托盘表的下面几行

重置机床状态

如果要再次启动加工，将W-STATUS改为BLANK（毛坯）或删除原有输入。

如果修改PAL行中的状态，该行下的全部FIX（夹具）和PGM（程序）行也自动修改。

程序段扫描的程序段中启动

也能在中断后返回托盘表。数控系统可显示表行和中断处的NC程序段。

托盘表中的程序段扫描是基于刀具的功能。

程序段扫描后，如果在以下行中定义了基于刀具的加工方法TO和CTO，该数控系统恢复基于刀具加工。

程序中启动的注意事项

- CTID字段中信息保持两周的时间。之后，程序中启动将无法再次执行。
- 严禁修改或删除CTID字段中的信息。
- 软件更新后，CTID字段中的数据失效。
- 数控系统保存程序中启动的预设点编号。如果修改该预设点，也平移加工。
- 在基于刀具的加工中，编辑NC程序后，程序中启动将无法执行。

以下功能需要特别注意，尤其是程序中启动：

- 用辅助功能修改机床状态（例如M13）
- 写入配置（例如（写入运动特性）
- 行程范围切换
- 循环32（公差）
- 倾斜加工面

8.4 加工批次管理器 (选装项154)

应用



参见机床手册！
机床制造商配置和激活Batch Process Manager功能。

Batch Process Manager用于制定机床的生产任务单计划。

将计划好的NC程序保存在任务列表中。用**Batch Process Manager**打开任务列表。

显示以下信息：

- NC程序是否无任何差错
- NC程序的运行时间
- 刀具的可用性
- 需要在机床上进行手动操作的时间



必须激活刀具使用时间测试功能并启动该功能，确保获得全面信息！

更多信息: "刀具使用时间测试", 136 页

基础知识

Batch Process Manager适用于以下操作模式：


- **编程**
- **运行程序, 单段方式**
- **运行程序, 自动方式**

在**编程**操作模式下，可创建和编辑任务列表。

只能在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下执行任务列表。仅能在有限的范围内修改。

显示屏显示

在编程操作模式下打开Batch Process Manager，显示以下屏幕布局：

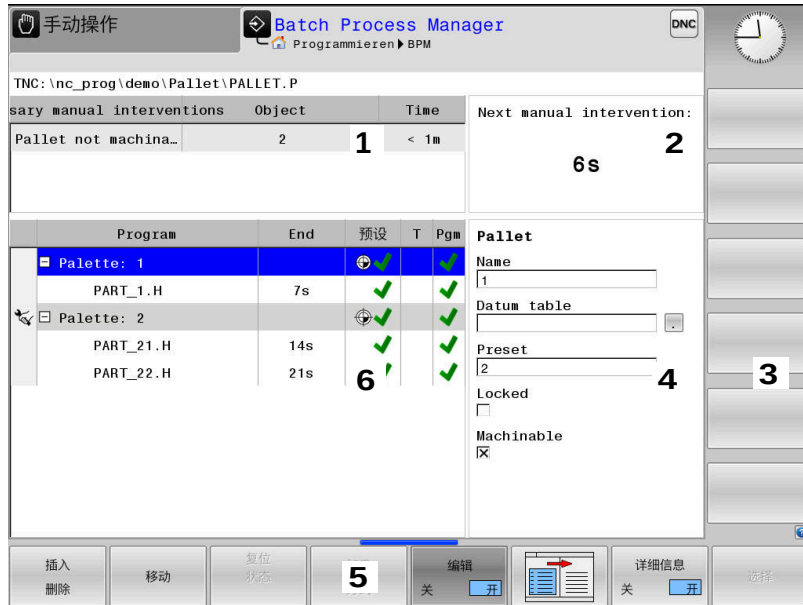

- 1 显示全部需要的手动操作
- 2 显示下次手动操作
- 3 显示机床制造商提供的任何当前软键
- 4 蓝色高亮显示表行的可编辑项
- 5 显示当前软键
- 6 显示任务列表

任务列表的表列

列	含义
无列名	Pallet、Clamping或程序的状态Program
Program	Pallet、Clamping或程序 的名称或路径 Program
Duration	运行时间，单位秒 只有显示器为19英寸时，才显示该列。
End	运行时间结束 ■ 编程操作模式下的时间 ■ 运行程序, 单段方式和运行程序, 自动方式操作模式下的实际时间
预设点	工件预设点的状态
T	插入的刀具状态
程序	NC程序状态
Sts	加工状态

Pallet、**Clamping**和**Program**的状态由第一列的图标显示。

图标含义：

图标	含义
	Pallet 、 Clamping 或 Program 被锁定
	Pallet 或 Clamping 未被激活用于加工
	该行正在 运行程序, 单段方式 或 运行程序, 自动方式 操作模式下进行加工, 无法编辑
	在这行, 手动中断程序

在**Program**列中, 用图标标记加工方式。

图标含义：

图标	含义
无图标	基于工件加工
	基于刀具加工 ■ 开始 ■ 结束

该状态由**预设点**、**T**和**Pgm** (程序) 列中的图标显示。

图标含义：

图标	含义
	测试完成
	测试失败 (例如超出刀具寿命)
	测试尚未完成
	不正确的程序结构 (例如, 托盘中无任何子程序)
	工件预设点已定义
	检查输入 将工件预设点分配给托盘或分配给全部NC数控子程序。



使用注意事项：

- 在**编程**操作模式下，**T**列始终为空，原因是该数控系统首先检查**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下的状态。
- 如果机床未激活或未启动刀具使用时间测试功能，**Pgm**（程序）列不显示图标
更多信息: "刀具使用时间测试", 136 页

在**Sts**（状态）列，用图标标识加工状态。

图标含义：

图标	含义
	工件毛坯，需要加工
	部分加工，需要继续加工
	加工完成，无需继续加工
	跳过加工



使用注意事项：

- 加工期间，自动调整加工状态
- 仅当托盘表中含**W STATUS**（W状态）列时，**Batch Process Manager**才显示**Sts**（状态）列

更多信息: "基于刀具加工", 289 页

打开加工批次管理器



参见机床手册！

机床参数**standardEditor** (102902号) 允许机床制造商指定该数控系统使用的标准编辑器。

编程操作模式

在加工批次管理器中，如果该数控系统未将托盘表 (.p) 打开为任务列表，执行以下操作：

- ▶ 选择需要的任务列表



- ▶ 切换软键行



- ▶ 按下**更多 功能** 软键



- ▶ 按下**选择 编辑器**软键
- ▶ 该数控系统打开**选择编辑器**弹出窗口。



- ▶ 选择**BPM编辑器**



- ▶ 用**ENT**按键确认



- ▶ 或者：按下**确定**软键
- ▶ 在**Batch Process Manager**中，打开任务列表。

运行程序, 单段方式和运行程序, 自动方式操作模式

在加工批次管理器中，如果该数控系统未将托盘表 (.p) 打开为任务列表，执行以下操作：



- ▶ 按下**屏幕布局**按键



- ▶ 按下**BPM**按键
- ▶ 在**Batch Process Manager**中，打开任务列表。

软键

有以下软键：



参见机床手册！

机床制造商可配置其自己的软键。

软键	功能
	收缩或扩展树状结构
	编辑打开的任务列表
	显示软键 插在前、插在 后 和 删除
	移动行
	选择行

软键	功能
	取消标记
	在光标位置前，插入新Pallet、Clamping或Program
	在光标位置后，插入新Pallet、Clamping或Program
	删除行或程序段
	切换当前窗口
	在弹出窗口中选择可能的表项
	将加工状态重置为工件毛坯
	选择基于工件还是基于刀具加工
	收缩或展开必要的手动操作
	打开增强型刀具管理
	中断加工



使用注意事项：

- **刀具 管理**和**内部 停止**软键只适用于**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式。
 - 如果托盘表含**W STATUS** (W状态) 列，提供**复位 状态**软键。
 - 如果托盘表含**W STATUS** (W状态)、**METHOD** (方法) 和**CTID**列，提供**加工 方式**软键。
- 更多信息:** "基于刀具加工", 289 页

创建任务列表

只能在文件管理器中创建新任务列表。

 任务列表的文件名只能以字母开头。



▶ 按下**编程**键



▶ 按下**PGM MGT**按键

➢ 该数控系统打开文件管理器。



▶ 按下**新 文件**软键



▶ 输入带扩展名的文件名 (.p)

▶ 用**ENT**按键确认

➢ 在**Batch Process Manager**中打开空任务列表。



▶ 按下**插入删除**软键



▶ 按下**插在 后**软键

➢ 该数控系统在右侧显示不同的类型。

▶ 选择需要的类型

- **Pallet**
- **Clamping**
- **Program**

➢ 该数控系统在任务列表中插入一个空行。

➢ 该数控系统在右侧显示被选的类型。

▶ 定义输入项

- **Name** : 直接输入名称或如果弹窗窗口, 在弹出窗口中选择一个名称
- **Datum table** : 根据情况直接输入原点, 或在弹出窗口中选择一个原点
- **Preset** : 根据需要, 直接输入工件预设点
- **Locked** : 在加工中排除已选表行
- **Machinable** : 激活选定的表行进行加工



▶ 按下**ENT**按键, 确认输入



▶ 根据需要, 重复该操作步骤

▶ 按下**编辑**软键

编辑任务列表

在**编程**、**运行程序**、**单段方式**和**运行程序**、**自动方式**操作模式下，编辑任务列表。



使用注意事项：

- 如果在**运行程序**、**单段方式**或**运行程序**、**自动方式**操作模式下已选任务列表，不能在**编程**操作模式下编辑任务列表。
- 由于该数控系统定义了保护区，加工期间的修改任务列表的能力十分有限。
- 用浅灰色显示保护区内的NC程序。

执行以下操作，在**Batch Process Manager**中编辑任务列表中的表行：

- ▶ 打开需要的任务列表



- ▶ 按下**编辑**软键



- ▶ 将光标移到需要的行处，例如**Pallet**
- > 该数控系统用蓝色显示被选行
- > 该数控系统在右侧显示可编辑的输入项。



- ▶ 根据需要，按下**切换 窗口**软键
- > 该数控系统切换当前窗口。
- ▶ 可以修改以下输入项：

- **Name**
- **Datum table**
- **Preset**
- **Locked**
- **Machinable**



- ▶ 按下**ENT**按键，确认可编辑的输入项
- > 该数控系统根据修改进行调整。



- ▶ 按下**编辑**软键

执行以下操作，在**Batch Process Manager**中移动任务列表中的表行：

- ▶ 打开需要的任务列表



- ▶ 按下**编辑**软键



- ▶ 将光标移到需要的行处 (例如**Program**)
- > 该数控系统用蓝色显示被选行



- ▶ 按下**移动**软键



- ▶ 按下**标记**软键
- > 该数控系统高亮光标的所在行。



- ▶ 将光标移到需要的位置处。
- > 当光标在适当位置时，该数控系统显示**插在前**和**插在后**软键。



- ▶ 按下**插在前**软键
- > 该数控系统在新位置插入行。



- ▶ 按下**返回**软键



- ▶ 按下**编辑**软键

9

MOD功能


9.1 MOD功能

MOD功能提供更多输入和显示方式。也用于输入密码，进入受保护区。

选择MOD功能

要打开MOD菜单，执行以下操作：

- ▶ 按下**MOD**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口，显示可用的MOD功能。

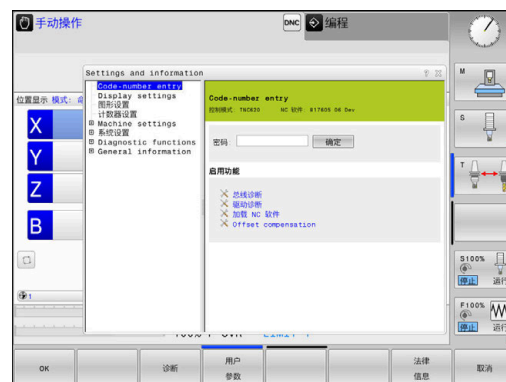

修改设置

用鼠标，也可以用字母键盘在MOD菜单中浏览。

- ▶ 用Tab（制表）按键可从右侧窗口的输入区转到左侧窗口的分组和功能选择区
- ▶ 选择需要的MOD功能
- ▶ 用Tab或ENT键切换至输入框
- ▶ 输入功能的所需值并用**确定**按钮确认或进行选择并用**应用**确认应用



如有多个可能设置，按下**GOTO**按键显示选择框。用**ENT**按键选择需要的设置。如果不想改变设置，用**END**键关闭该窗口。

退出MOD功能

要退出MOD菜单，执行以下操作：

- ▶ 按下**END**软键或按下**END**按键
- ▶ 数控系统关闭弹出窗口。

MOD功能概要

以下含子区和功能的组独立于选定的操作模式：

密码输入

- 密码号

显示设置

- 位置显示
- 位置显示的尺寸单位 (mm/inch)
- MDI的程序输入
- 显示当天时间
- 显示信息行

图形设置

- 模型类型
- 模型质量

计数器设置

- 瞬时计数
- 计数器的目标值

机床设置

- 运动特性
- 运动限位
- 刀具使用时间文件
- 外部访问
- 设置无线手轮
- 设置测头

系统设置


- 设置系统时间
- 定义网络连接
- 网络：IP配置

诊断功能

- 总线诊断
- TNCdiag
- 驱动诊断
- 硬件配置
- HEROS信息

一般信息

- 版本信息
- 关于机床制造商的信息
- 机床信息
- 许可证信息
- 机床工作时间

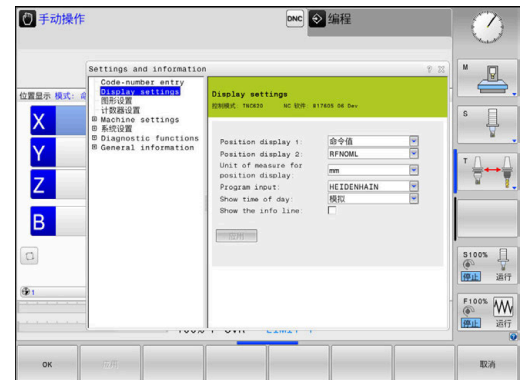

机床制造商定义机床参数**CfgOemInfo** (131700号) 后，显示**Info about machine manufacturer**区。
机床操作员定义机床参数**CfgMachineInfo** (131600号，选装项56至61) 后，显示**Machine information**区。

9.2 显示软件号

应用

在**一般信息**组的**版本信息**MOD区，数控系统显示有关软件的以下信息：

- **控制模式**：数控系统软标识（由海德汉公司管理）
- **NC-SW**：NC数控软件编号（由海德汉管理）
- **NCK**：NC数控软件编号（由海德汉管理）
- **PLC-SW**：PLC软件编号或名称（由机床制造商管理）

9.3 输入密码号

应用

数控系统需要密码才能执行以下功能：

功能	密码
选择用户参数	123
以太网接口的配置	NET123
激活Q参数编程期间的特殊功能	555343

数控系统在密码号对话框中显示大写锁定（CAPS LOCK）是否激活。

为机床制造商提供的需要输入密码号的功能

该数控系统的MOD菜单中显示**偏移调整**和**更新数据**两个软键。
偏移调整软键用于自动确定和进行模拟轴偏移电压后进行保存。



参见机床手册！
该功能只能由受过培训的人员使用！

更新数据软键用于机床制造商在数控系统上安装软件更新文件。

注意

小心：数据可能消失！

如果安装更新文件期间，未按照要求操作，可导致数据丢失。

- ▶ 安装软件更新时，必须按照要求的操作！
- ▶ 参见机床手册。

9.4 加载机床配置

应用

注意

小心：数据可能消失！

还原功能不可逆地用备份文件覆盖当前机床配置。执行**还原**功能前，数控系统不自动执行备份操作。因此，当前文件将永久性丢失。

- ▶ 执行**还原**功能前，对当前的机床配置进行备份
- ▶ 必须在咨询机床制造商后，才能使用该功能

机床制造商可提供备份文件，包括机床配置。输入**RESTORE**（还原）密码后，备份文件将被还原在机床中或编程站中。

要还原备份文件，执行以下操作：

- ▶ 选择**密码输入**MOD功能
- ▶ 输入**RESTORE**密码
- ▶ 按下**确定**软键
- ▶ 在数控系统的文件管理器中选择备份文件（例如BKUP-2013-12-12_.zip）
- > 数控系统打开备份的弹出窗口。
- ▶ 按下急停
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统开始还原备份。


9.5 选择位置显示

应用

在**显示设置**组中，可影响**手动操作模式**和**运行程序, 自动方式** and **运行程序, 单段方式**操作模式下的坐标显示：

右图中显示不同的刀具位置：

- 起始位置
- 刀具的终点位置
- 工件原点
- 机床原点

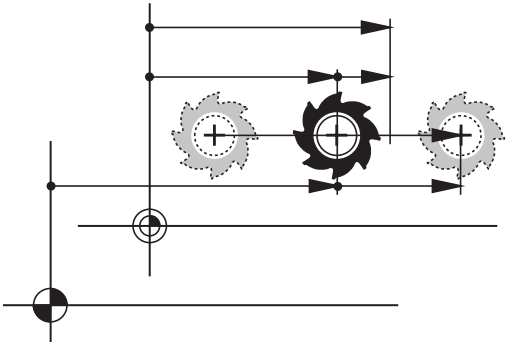

为数控系统的位置显示选择以下坐标：

显示	功能
NOML	名义位置：数控系统当前指令要求的值
NOML（名义值）和ACTL（实际值）显示的唯一区别是跟随误差。	
ACTL	实际位置；当前刀具位置
参见机床手册！ 机床制造商定义ACTL（实际值）或NOML（名义值）显示是否来自刀具调用的DL正差值的编程位置。	
REF ACTL	参考位置；相对机床原点的实际位置
REF NOML	参考位置；相对机床原点的名义位置
LAG	跟随误差；名义位置与实际位置之差
ACTDST	在输入坐标系到编程位置的距离；实际位置与目标位置之差 以循环 11 为例： ▶ 缩放系数0.2 ▶ L IX+10 > ACTDST显示值的显示为10 mm。 > 缩放系数无任何影响。 以循环 11 和倾斜加工面为例： ▶ 倾斜A轴45° ▶ 缩放系数0.2 ▶ L IX+10 > ACTDST显示值的显示为10 mm。 > 缩放系数和倾斜无任何影响。

显示	功能
REFDST	在机床坐标系到编程位置的距离；实际位置与目标位置之差 以循环11为例： ▶ 缩放系数0.2 ▶ L IX+10 > REFDST显示值显示为2 mm。 > 缩放系数对距离有影响，因此影响显示值。 以循环11和倾斜加工面为例： ▶ 倾斜A轴45° ▶ 缩放系数0.2 ▶ L IX+10 > REFDST显示值显示X和Z轴为1.4 mm。 > 缩放系数和倾斜对距离有影响，因此影响显示值。

M118 用手轮叠加定位功能执行的运动行程（**M118**）

用**位置显示1**的MOD功能可选择状态栏的位置显示。

用**位置显示2**的MOD功能可选择附加状态栏的位置显示。

9.6 设置尺寸单位

应用

用**显示设置**组中的**位置显示的测量单位**MOD功能设置坐标显示所用的单位，mm或inch。

- 公制系统：例如X = 15.789 (mm)，该值用3位小数显示
- 英制系统：例如X = 0.6216 (inches)，该值用4位小数显示

如果当前用英寸 (inch) 显示，数控系统显示的进给速率单位也将为 inch/min。如果程序使用的单位是英寸 (inch)，必须将进给速率乘以10。

9.7 图形设置

用**图形设置**组中的**仿真参数**MOD功能为操作模式选择模型类型和模型质量。

要定义图形设置，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**图形设置**组
- ▶ 选择**模型类型**
- ▶ 选择**模型质量**
- ▶ 按下**应用**软键
- ▶ 按下**OK**（确定）软键。
- > 数控系统保存选定的设置。



在**测试运行**操作模式下，数控系统显示当前图形设置的图标。

在**仿真参数**MOD功能中提供以下设置：

模型类型

图标	选择	特性	应用
	3-D	高度真实， 非常耗时和消耗处理器资源	带底切铣削，
	2.5 D	速度快	无底切铣削
	无模型	非常快	线图

  模型质量

图标	选择	特性
	非常高	■ 数据传输速度更高 ■ 精确显示刀具几何 ■ 显示程序段终点和程序段编号
	高	■ 数据传输速度更高 ■ 精确显示刀具几何
	中等	■ 中等数据传输速度 ■ 刀具几何近似性
	低	■ 低速数据传输 ■ 粗略显示刀具几何

有关图形设置需遵守的事项图形设置

除MOD设置外，NC数控程序也严重影响仿真效果。如果设置的模型质量较高和5轴联动程序使用大量较短NC数控程序段，仿真速度可能较慢。

如果设置的模型质量较低，低分辨率可导致部分较短的NC数控程序段不可见，因此，显示的仿真结果可能变形。

海德汉建议使用以下设置：

- 快速显示3轴程序或测试NC数控程序的可行性
 - **模型类型**：2.5-D
 - **模型质量**：中等
- 用图形仿真功能测试NC数控程序
 - **模型类型**：3-D
 - **模型质量**：非常高

9.8 设置计数器

计数器设置组中的计数器MOD功能用于修改当前计数器读数（实际值）和目标值（名义值）。

要定义轮廓，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**计数器设置组**
- ▶ 定义**瞬时计数**
- ▶ 定义**计数器的程序**
- ▶ 按下**应用**软键
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统保存选定的设置。

数控系统将定义值用于状态栏的显示。

计数器MOD功能提供以下软键：

软键	功能
	重置计数值
	增加计数值
	减小计数值

也能用相连的鼠标直接输入计数值。

更多信息："定义计数器计数器功能", 279 页

9.9 修改机床设置

选择运动特性



参见机床手册！
可配置**运动特性**功能和可由机床制造商激活。

注意

碰撞危险！

所有保存的运动特性也被选为当前的机床运动特性。也就是说，所有手动运动和机床操作都按照被选的运动特性执行。所有后续的机床轴运动可能发生碰撞！

- ▶ 仅在**试运行**操作模式下使用**运动特性**
- ▶ 仅当需要时，采用**运动特性**功能选择当前机床的运动特性

机床设置组中的**运动特性**MOD功能用于选择不同的运动特性，用于测试运行期间的机床运动特性。该功能用于测试运动特性与当前机床运动特性不符的NC数控程序。

必须定义不同的运动特性并由机床制造商激活。选择测试运行使用的运动特性时，机床运动特性不受影响。

要修改运动特性，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置**组
- ▶ 选择**运动特性**功能
- ▶ 选择**SIM**通道所需的运动特性
- ▶ 按下**应用**软键
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统保存**试运行**操作模式下所选定的运动特性。



为检查工件，必须确保为测试运行操作模式选择的运动特性正确。

输入运动限位



参见机床手册！
机床制造商配置和激活**运动限位**功能。

机床设置组中的**运动限位**MOD功能用于限制实际可用的行程，使其不超过最大行程范围。也就是说，可定义每个轴的行程极限（例如，保护分度头，避免碰撞）。

要定义行程极限，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置**组
- ▶ 选择**运动限位**功能
- ▶ 在**下限**或**上限**列中定义数据

或者

- ▶ 按下**实际位置获取**软键，应用当前位置
- ▶ 按下**应用**软键
- > 数控系统验证定义值。
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统保存定义的行程极限。



使用注意事项：

- 设置一个轴的有效行程限制后，其保护区立即自动生效。数控系统重新启动后，该设置保持有效。
- 停止使用行程极限的唯一方法是删除全部数据并按下**空所有**软键。



模态轴的软限位开关

如果设置模态轴的软限位开关，必须确保满足以下基本条件：

- 下限大于 -360° 且小于 $+360^\circ$
- 上限非负且小于 $+360^\circ$
- 下限不大于上限
- 上限与下限之间的差值小于 360° 。

如果未满足这些条件，将不能运动模态轴。TNC 620显示出错信息。

如果模态限位开关已激活，如果目标位置或等效位置在允许的范围内，可运动。等效位置不同于目标位置，偏移不超过 $n \cdot 360^\circ$ （其中 n 为整数）。由于轴只有一个可运动的等效位置，因此自动确定运动方向，但不含以下例外情况。

举例：

C轴模态轴，将其限位开关设置在 -80° 和 $+80^\circ$ 。该轴位于 0° 。如果现在编程**L C+320**，C轴将运动到 -40° 。

如果该轴位置超出限位开关范围，只能朝更小限位开关的方向运动。

举例：

已将限位开关设置在 -90° 和 $+90^\circ$ 。C轴位于 -100° 。

如为该情况，C轴只能沿正方向进行下次运动，因此，可以用**L C+I5**指令运动，而**L C-I5**将导致限位开关超限。

例外：

该轴准确位于禁区的中间位置。因此，这两个限位开关的位置相等。如为该情况，可沿任何方向运动。如果目标位置在允许的范围内，特殊情况下其结果是该轴可运动到两个等效位置。如为该情况，该轴将运动到最近的等效位置，也就是说使用最短路径。如果两个等效位置等距（例如，相距 180° ），数控系统根据编程值选择运动方向。

举例：

限位开关已设置为 $C-90^\circ$ 、 $C+90^\circ$ 且该轴位于 180° 位置。

如果编程**L C+0**，C轴将运动到0。如果编程**L C-360**等，也同样。然而，如果编程**L C+360**（或**L C+720**等），则C轴将运动到 360° 。

生成刀具使用时间文件



参见机床手册！

刀具使用时间测试功能必须由机床制造商激活。

用**机床设置**组中的**刀具使用文件**MOD功能，定义数控系统从不、一次或始终创建刀具使用时间文件。必须分别定义测试运行和程序运行操作模式的设置。

要改变刀具使用时间文件的设置，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置**组
- ▶ 选择**刀具使用文件**功能
- ▶ 选择**程序运行, 全自动/单程序段**的设置**程序运行, 全自动/单程序段**
- ▶ 选择**试运行的设置****试运行**
- ▶ 按下**应用**软键
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统保存定义的设置。

允许或限制外部访问



参见机床手册！

机床制造商可配置外部访问方式。

根据机床情况，用**TNCOPT**软键可同意或限制外部诊断或调试软件程序的访问。


机床设置组中的**外部访问**MOD功能用于允许或禁止访问数控系统。一旦限制外部访问，就不能通过网络或串行接口连接数控系统或进行数据交换（例如使用**TNCremo**软件）。

要禁止外部访问，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置**组
- ▶ 选择**外部访问**功能
- ▶ 将**外部 存取开启/关闭**软键设置为**关闭**
- ▶ 按下**OK**（确定）软键
- > 数控系统保存设置。



一旦从外部访问数控系统，显示以下图标：

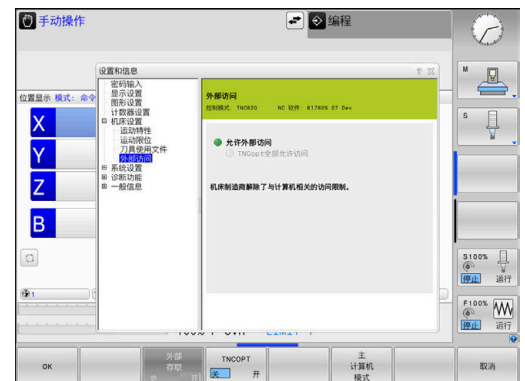

计算机相关的访问控制

如果机床制造商设置了特定计算机的访问控制（机床参数 **CfgAccessControl** 123400号），允许访问多达32个连接。

要创建新连接，执行以下操作：

- ▶ 按下**添加 新软键**
- > 该数控系统打开一个输入窗口，用于输入连接数据。

访问设置

主机名	外部计算机主机名
主机IP	外部计算机的网络地址
说明	附加信息（概要列表中显示的信息）

类型：

以太网	网络连接
Com 1	串口1
COM 2	串口2

访问权限：

查询	对于外部访问，数控系统打开提问对话框
拒绝	不允许网络访问
允许	允许网络访问不允许查询




当用户管理功能激活时，数控系统自动使串行接口的 LSV2连接不可用（COM1和COM2），以确保安全。

如果为该连接分配了**查询**访问权限，和如果允许从该地址进行访问，数控系统打开弹出窗口。必须在弹出窗口中允许或拒绝外部访问：

外部访问	允许
是	允许一次
始终	连续允许
从不	连续拒绝
否	拒绝一次



在概要列表中，当前连接用绿色图符显示。
在概要列表中，没有访问权限的连接用灰色显示。

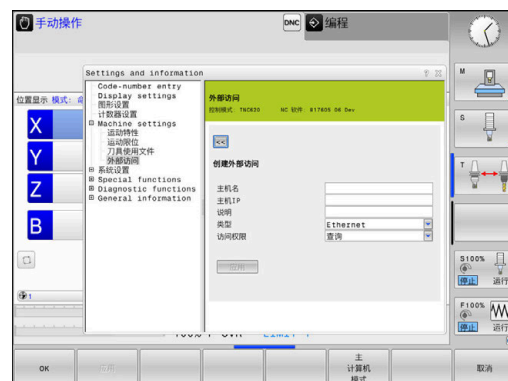

计算机主机操作



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施和调试。

主 计算机 模式软键用于向外部计算机传输控制指令，例如用于向该数控系统传输数据。

满足启动主机模式的要求包括：

- 关闭对话框，例如**GOTO**或**程序段扫描**
- 无正在运行的程序
- 手轮不可用

要启动计算机主机操作，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 选择**外部访问功能**
- ▶ 按下**主 计算机 模式**软键
- > 该数控系统显示空白界面，弹出窗口显示**计算机主机已激活**。



机床制造商可指定主机模式可由外部自动激活。

要终止计算机主机操作，执行以下操作：

- ▶ 再次按下**主 计算机 模式**软键
- > 数控系统关闭弹出窗口。

9.10 设置测头

简要介绍

该数控系统可以安装和管理多个测头。根据测头类型，可设置以下选项：

- 无线电传输信号的TT刀具测头：用MOD功能设置
- 电缆或红外线传输信号的TT刀具测头：用MOD功能或在机床参数中设置
- 无线电传输信号的TS 3-D测头：用MOD功能设置
- 电缆或红外线传输信号的3-D TS测头：用MOD功能设置，刀具管理或测头表

更多信息：工件和刀具测量循环编程用户手册

机床设置组中的**设置测头**MOD功能用于设置测头。

要打开**设置测头**MOD功能，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 选择**设置测头**功能
- > 数控系统在第三桌面打开设备配置的弹出窗口。

设置无线电传输数据的测头



参见机床手册！

为使数控系统识别无线电传输的测头，需要带EnDat接口的**SE 661**收发器。

设置测头MOD功能中，显示页面的左侧显示已配置的测头。如果部分列不可见，用滚动条平移视图或用鼠标移动显示页面中左侧与右侧间的分割线。

要设置新无线测头，执行以下操作：

- ▶ 将光标移到**SE 661**行上
- ▶ 选择无线电通道
 - ▶ 按下**连接 新 测头**软键
 - > 该数控系统在对话框中显示下个步骤
 - ▶ 按照对话中的要求操作：
 - 拆下测头的电池
 - 将电池插入测头中
 - > 数控系统连接测头并在表中创建新行



在MOD功能内设置测头

可在探测表、刀具管理或在**设置测头**MOD功能中设置电缆或红外线传输信号的3-D测头。

也能用机床参数**CfgTT** (122700号) 定义刀具测头。

设置测头MOD功能中，显示页面的左侧显示已配置的测头。如果部分列不可见，用滚动条平移视图或用鼠标移动显示页面中左侧与右侧间的分割线。

设置3-D测头

要设置新测头，执行以下操作：



- ▶ 按下**创建 TS 项**软键
- > 数控系统在表中创建新行。
- ▶ 根据需要，用光标高亮该行
- ▶ 在右侧输入测头参数
- > 数控系统将输入的数据保存在探测表中。

设置刀具测头

要设置刀具测头，执行以下操作：



- ▶ 按下**创建 TT 项**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 为该测头输入唯一的名称
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统在表中创建新行。
- ▶ 根据需要，用光标高亮该行
- ▶ 在右侧输入测头参数
- > 数控系统将输入的数据保存在机床参数中。

无线电测头配置

在**设置测头**MOD功能中，数控系统在显示页面的右侧显示有关各个测头的信息。也显示和可配置红外线测头的部分信息。

选项卡	TS 3-D测头	TT刀具测头
工作数据	探测表的数据	机床参数的数据
项目信息	连接参数和诊断功能	连接参数和诊断功能

要修改探测表的数据，选择光标所在行并改写当前值。

先输入密码后，可修改机床参数。

修改属性

要改变测头的工作特性，执行以下操作：

- ▶ 将光标移到该测头行
- ▶ 选择“属性”选项卡
- > 数控系统显示被选测头的属性。
- ▶ 用软键根据需要修改属性

根据光标所在行，提供以下选项：

软键	功能
	选择探测信号
	选择无线电通道 选择最佳无线电信号传输的通道，并注意与其他机床或其它无线手轮的干扰。
	修改无线电通道
	删除测头数据 数控系统在MOD功能和探测表中删除相关信息，或在机床参数中删除。
	在当前行中保存新测头 数控系统自动用新编号改写被替换测头的序列号。
	选择SE收发器
	选择红外线信号的强度 如有干扰，只需要修改信号强度。
	选择无线电信号的强度 如有干扰，只需要修改信号强度。

开启/关闭连接设置根据测头类型预先设置。在**偏离自由位置**下，选择测头在探测时发出信号的方式。

偏离自由位置	含义
IR	红外线探测信号
无线电	无线电探测信号
无线电 + 红外线	数控系统选择探测信号


用软键激活“属性”选项卡中的测头（例如，测试无线电连接）

 如果用软键手动激活测头的无线电连接，换刀后该信号也保持不变。必须再次用手动操作，取消激活无线电连接。

当前无线电测头数据

数控系统在“当前无线电测头区”显示以下信息：

显示	含义
编号	测头表中的编号
型号	测头类型
状态	测头工作或停止
信号强度	条形图显示的信号强度 数控系统用满条显示当前已知最好的连接
偏离自由位置	测针偏离自由位置或未偏离
碰撞	发现或未发现碰撞
电池状态	显示电池质量 如果电量小于显示的条形图，数控系统输出警告信息。

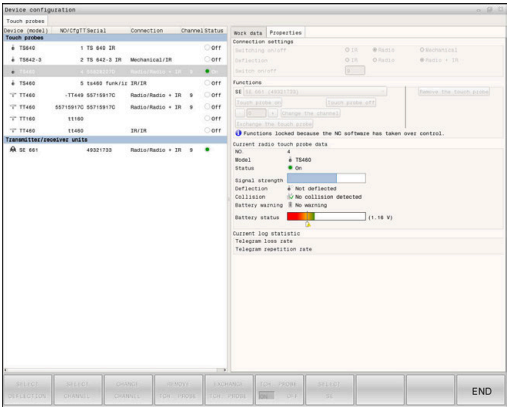

9.11 配置HR 550FS无线电手轮

应用



HEROS操作系统管理该设置对话。

改变数控系统的对话语言后，需要重新启动数控系统，以激活新语言。

要配置HR 550FS无线手轮，用**设置 无线 手轮**软键。提供以下功能：

- 关联手轮与手轮架
- 设置数据传送信道
- 分析频谱，确定最佳数据传送信道
- 选择发射器功率
- 数据传送质量的统计信息



未经负责相符性一方的明确允许，任何擅自改动或改造都将使造成该设备使用权的丧失。

该设备符合FCC规则第15条和加拿大工业部RSS标准有关免许可证设备的要求。

必须在以下条件下使用：

- 1 该设备不产生任何有害干扰。
- 2 该设备可抵抗任何所接收的干扰，包括可能影响设备工作的干扰。

将手轮指定给特定手轮座

要为手轮分配特定手轮座，手轮座必须连接数控系统硬件。

要为手轮分配特定手轮座，执行以下操作：

- ▶ 将手轮放入手轮座中
- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 按下**设置 无线 手轮**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择**连接 HW**按钮
- > 数控系统保存所插入的无线手轮的序列号并将其显示在**连接 HW**按钮左侧的配置窗口中。
- ▶ 选择**END**按钮
- > 数控系统保存配置。





设置数据传送信道

如果无线手轮自动启动，数控系统尽量选择传输信号质量最高的信号传输通道。

要手动设置无线电通道，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 按下**设置 无线 手轮**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择**频率频谱**选项卡
- ▶ 选择**停止 HW**按钮
- > 数控系统停止连接无线手轮和确定全部16个可用信道的当前频谱
- ▶ 注意通道的编号，其无线电信号流量最少（最小条）
- ▶ 选择**开始手轮**按钮
- > 数控系统还原无线手轮的连接。
- ▶ 选择**属性**选项卡
- ▶ 选择**选择通道**按钮
- > 数控系统显示全部可用通道号
- ▶ 选择通道的编号，其无线电信号流量最少
- ▶ 选择**END**按钮
- > 数控系统保存配置。

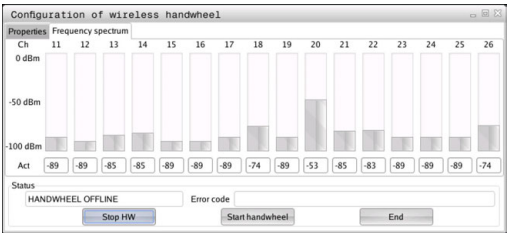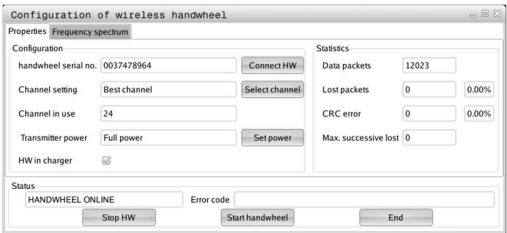


选择发射器功率

 降低发射功率将降低无线手轮的传输距离。

要设置手轮的发射器功率，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 按下**设置 无线 手轮**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择**设置电源**按钮
- > 数控系统显示三个可用功率设置。
- ▶ 选择所需的发射器功率设置
- ▶ 选择**END**按钮
- > 数控系统保存配置。

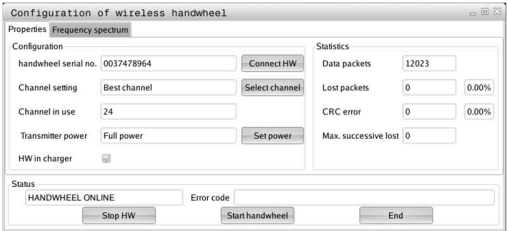

统计数据

要显示统计数据，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**机床设置组**
- ▶ 按下**设置 无线 手轮**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。

在**统计数据**下，数控系统显示传输质量的信息。


如果接收质量不好不能保证机床轴正确和安全停止，将触发无线手轮的急停指令。

最大连续丢失值高表示接收质量不佳。如果无线手轮在需要的使用范围内正常工作，数控系统重复显示大于2的值，表示连接有可能意外断开。

如发生该情况，选择一个不同的通道或提高发射器功率，提高信号传输质量。

更多信息: "设置数据传送信道", 325 页

更多信息: "选择发射器功率", 325 页

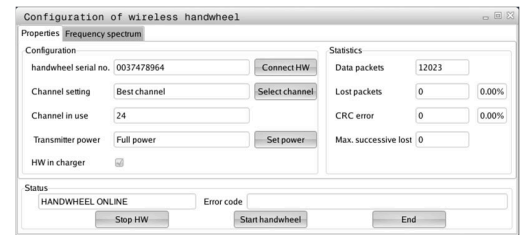

9.12 修改系统设置

设置系统时间

用**系统设置**组中的**设置系统时间**MOD功能可以手动设置时区、日期和时间或用NTP服务器同步时间。

要手动设置系统时间，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**系统设置**组
- ▶ 按下**设置 日期/ 时间**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 在**时区**处，选择需要的时区
- ▶ 根据需要，按下**NTP关闭**软键
- > 数控系统选中**手动设置时间**复选框。
- ▶ 根据需要，修改日期和时间
- ▶ 按下**OK (确定)**软键
- > 数控系统保存设置。

要用NTP服务器设置系统时间，执行以下操作：

- ▶ 选择MOD菜单中的**系统设置**组
- ▶ 按下**设置 日期/ 时间**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 在**时区**处，选择需要的时区
- ▶ 根据需要，按下**NTP开启**软键
- > 数控系统选中**通过NTP服务器同步时间**复选框。
- ▶ 输入主机名或NTP服务器的URL
- ▶ 按下**添加**软键
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统保存设置。

9.13 诊断功能

总线诊断



该功能由密码号保护。
只有咨询了机床制造商后才能使用该功能。

总线诊断MOD中的**诊断功能**组用于机床制造商读取总线系统数据。

TNCdiag



只有咨询了机床制造商后才能使用该功能。

数控系统在**TNCdiag** MOD区**诊断功能**组显示海德汉部件的状态和诊断信息。



更多信息，请参见**TNCdiag**文档。

驱动诊断



只有咨询了机床制造商后才能使用该功能。

在**驱动诊断**MOD区的**诊断功能**组中，显示**DriveDiag**诊断工具。
机床制造商可用**DriveDiag**读取有关所用硬件、软件和驱动系统的信息。

硬件配置



只有咨询了机床制造商后才能使用该功能。

在**硬件配置**MOD区的**诊断功能**组中，数控系统在**HwViewer**中显示名义和实际硬件配置。

如果数控系统检测到硬件变化，自动打开错误窗口。可用显示的软键打开**HwViewer**。

彩色高亮显示有变化的硬件部件。

HeROS信息

在**HeROS信息**MOD区的**诊断功能**组中，数控系统显示有关操作系统的详细信息。

除数控系统类型和软件版本信息外，在该MOD区还显示当前CPU和存储使用情况。

9.14 显示工作时间


应用

在**机床工作时间**MOD区的一般信息组中，数控系统显示以下工作时间：

工作时间	含义
数控系统工作	自数控系统开始工作的时间
机床工作	自机床开始工作的时间
程序运行	自受控操作开始工作的时间



参见机床手册！
机床制造商可提供进一步的工作时间显示。

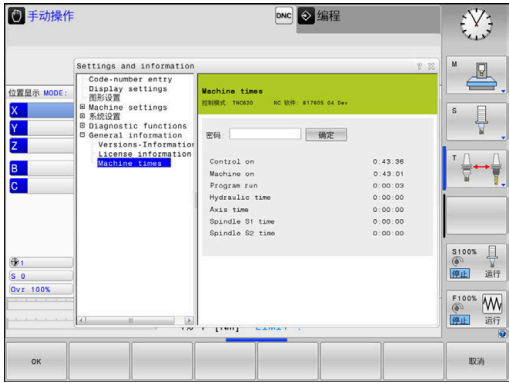

10

HEROS功能

10.1 远程桌面管理器 (选装项133)

概要

“远程桌面管理器” 用于在该数控系统显示屏中显示外部计算机，外部计算机与该数控系统之间通过以太网连接并通过该数控系统操作外部计算机。特别是在HEROS下也能启动程序或显示外部服务器的网页。

海德汉提供IPC 6641的Windows计算机。IPC 6641 Windows计算机可以直接在数控系统中启动和操作基于Windows的应用程序。

提供以下连接方式：

- **Windows终端服务 (RemoteFX)**：在数控系统上显示远程Windows计算机的桌面
- **VNC**：连接外部计算机。在数控系统上显示远程Windows、Apple或Unix计算机的桌面
- **计算机关机/重新启动**：配置Windows计算机的自动关机
- **万维网**：只提供给被授权的专业人员
- **SSH**：只提供给被授权的专业人员
- **XDMCP**：只提供给被授权的专业人员
- **用户自定义连接**：只提供给被授权的专业人员



海德汉提供HEROS 5与IPC 6641之间正常连接的保证。
如果是其它组合和连接，则无该项保证。



如果使用触控操作的TNC 620，手势操作可取代部分按键操作。
更多信息: "使用触控屏", 413 页

配置连接：Windows终端服务 (RemoteFX)

配置外部计算机



外部计算机不需要其它软件就能连接Windows终端服务功能。

执行以下操作配置外部计算机，例如在Windows 7操作系统中：

- ▶ 按下Windows开始按钮，并在“开始”菜单中选择**控制面板**
- ▶ 选择**系统和安全**
- ▶ 选择**系统**
- ▶ 选择**远程设置**
- ▶ 在**远程协助**下，激活**允许远程协助连接这台计算机**
- ▶ 在**远程桌面**下，选择**允许运行任意版本远程桌面的计算机连接**
- ▶ 按下**确定**，确认设置

配置该数控系统

执行以下操作，配置该数控系统：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**远程桌面管理器**
- > 该数控系统打开**远程桌面管理器**。
- ▶ 按下**新连接**
- ▶ 按下**Windows终端服务 (RemoteFX)**
- > 数控系统打开**选择服务器操作系统**弹出窗口。
- ▶ 选择需要的操作系统
 - Win XP
 - Win 7
 - Win 8.X
 - Win 10
 - 其它Windows版本
- ▶ 按下**OK**
- > 数控系统打开**编辑连接**弹出窗口。
- ▶ 定义连接设置

设置	含义	输入
连接名	远程桌面管理器的连接名 i 连接名称可用以下字符： A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 编辑现有连接时，数控系统自动删除名称中的全部禁用的字符。	必须
连接结束后重新启动	断开连接后的行为： - 必须重新启动 - 不重新启动 - 出错后进行 - 出错后询问	必须
登录时自动启动	数控系统启动期间自动建立连接	必须
添加到收藏夹	任务栏中连接图标： - 单击鼠标左键 - 该数控系统切换到连接的桌面。 - 单击鼠标右键 - 该数控系统显示连接菜单。	必须
移至以下工作区	连接的桌面数，为NC数控软件预留桌面0和桌面1 默认设置：第三桌面	必须
释放USB大容量存储器	允许访问连接的USB大容量存储设备	必须
Private connection	连接仅对创建人可见和使用	必选
计算机	外部计算机主机名或IP地址 海德汉为IPC (6641) 推荐以下设置： IPC6641.machine.net 为了该设置，必须在Windows操作系统中将主机名 IPC6641 分配给IPC。 i 在此方面，.machine.net码非常重要。 指定.machine.net时，该数控系统自动搜索以太网接口X116和非X26接口，以缩短需要的时间。	必须
用户名	用户的名称	必须
密码	用户的密码	必须
Windows域	外部计算机域	可选
全屏模式或用户自定义窗口尺寸	连接窗口的尺寸	必须
多媒体增强	播放视频文件时激活硬件加速 部分格式，例如MP4文件需要付费的Fluendo解码包 ⚙ 其它软件将由机床制造商安装。	可选
触摸屏输入	用于多点触控系统和应用的操作	可选

设置	含义	输入
加密	设置适用于已选Windows系统的加密方式  如果激活加密功能，需要清除附加选项输入框中的-sec-tls -sec-nla项。 如有问题，尽可能在取消加密功能情况下建立连接。分析需要使用Windows日志文件。	必选
颜色深度	外部数控系统在该数控系统上的显示设置	必选
局部有效键	自动切换到下一个连接和工作区或桌面的快捷键 默认设置： ■ Super_R相当于右侧DIADUR按键，用于切换当前连接 ■ F12切换工作区或桌面  触控屏不再提供F12按键。这里，PGM MGT与ERR之间的空按键用于切换工作区或桌面。 可以调整默认设置或设置其他项	必选
最大连接时间 (秒)	等待连接的时间 如果超过该超时时间，无法建立连接	必选
附加选项	只提供给被授权的专业人员 带传输参数的附加指令行  如果激活加密功能，需要清除附加选项输入框中的-sec-tls -sec-nla项。	必选
Pass USB devices through	将相连的USB设备（例如用于操作CAD软件的3-D鼠标）通过该数控系统到Windows计算机 Windows计算机需要安装Eltima EveUSB软件。  当已通过的全部USB设备正在连接Windows计算机时，该数控系统不能使用这些设备。	可选

要连接IPC 6641，海德汉推荐使用RemoteFX连接。

使用RemoteFX连接时，外部计算机的显示屏不被镜像，如同VNC情况。而是，打开单独的桌面。当连接建立时，外部计算机中已激活的桌面则被锁定，且用户退出登录。以此避免两个用户同时访问该数控系统。

配置连接：VNC

配置外部计算机



要连接VNC时，外部计算机需要另一台VNC服务器。
配置该数控系统前，安装并配置VNC服务器，例如TightVN服务器。

配置该数控系统

要配置数控系统，执行以下操作：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**远程桌面管理器**
- > 该数控系统打开**远程桌面管理器**。
- ▶ 按下**新连接**
- ▶ 按下**VNC**
- > 数控系统打开**编辑连接**弹出窗口。
- ▶ 定义连接设置

设置	含义	输入
连接名：	远程桌面管理器的连接名  连接名称可用以下字符： A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 编辑现有连接时，数控系统自动删除名称中的全部禁用的字符。	必选
连接结束后重新启动：	断开连接后的行为： ■ 必须重新启动 ■ 永不重新启动 ■ 出错后进行 ■ 出错后询问	必选
登录时自动启动	数控系统启动期间自动建立连接	必选
添加到收藏夹	任务栏中连接图标： ▶ 单击鼠标左键 > 该数控系统切换到连接的桌面。 ▶ 单击鼠标右键 > 该数控系统显示连接菜单。	必选
移至以下工作区	连接的桌面数，为NC数控软件预留桌面0和桌面1 默认设置：第三桌面	必选
释放USB大容量存储器	允许访问连接的USB大容量存储设备	必选
Private connection	连接仅对创建人可见和使用	必选
计算器	外部计算机的主机名或IP地址。如果IPC 6641为推荐的配置，使用的IP地址为192.168.254.3。	必选
用户名:	登录的用户名	必选
密码	连接VNC服务器的密码	必选

设置	含义	输入
全屏模式或用户自定义窗口尺寸：	连接窗口的尺寸	必选
允许继续连接（共享）	另外允许另一路VNC连接访问VNC服务器	必选
仅查看	在显示模式下，不能操作外部计算机	必选
高级 选项区的输入项	只提供给被授权的专业人员	可选

如果用VNC，外部计算机的显示屏直接被镜像。不自动锁定外部计算机的当前桌面。

如果用VNC连接，还可以用Windows菜单，完全关闭外部计算机。由于该计算机不能通过连接重新启动，只能再次物理关机和开机。

关闭或重新启动外部计算机

注意

小心：数据可能消失！

如果未正确关闭外部计算机，可能不可逆地损坏或删除数据。

- ▶ 配置Window计算机的自动关机

要配置数控系统，执行以下操作：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**远程桌面管理器**
- ▶ 该数控系统打开**远程桌面管理器**。
- ▶ 按下**新连接**
- ▶ 按下**计算机关机/重新启动**
- ▶ 数控系统打开**编辑连接**弹出窗口。
- ▶ 定义连接设置

设置	含义	输入
连接名：	远程桌面管理器的连接名	必选
	 连接名称可用以下字符： A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 编辑现有连接时，数控系统自动删除名称中的全部禁用的字符。	
连接结束后重新启动：	不适用于该连接	—
登录时自动启动	不适用于该连接	—
添加到收藏夹	任务栏中连接图标： ▶ 单击鼠标左键 ▶ 该数控系统切换到连接的桌面。 ▶ 单击鼠标右键 ▶ 该数控系统显示连接菜单。	必选
移至以下工作区	不适用于该连接	—
释放USB大容量存储器	建议不用于该连接	—

设置	含义	输入
Private connection	连接仅对创建人可见和使用	必选
计算机	外部计算机的主机名或IP地址。如果IPC 6641为推荐的配置，使用的IP地址为192.168.254.3。	必选
用户名	用于建立连接的用户名	必选
密码	连接VNC服务器的密码	必选
Windows域：	目标计算机的域名，根据需要	可选
最大等待时间（秒）：	将数控系统关机导致Windows计算机也关机。 数控系统显示 现在可以关闭 。提示信息前，请等<Timeout>几秒钟。等待期间，该数控系统检查Windows计算机是否仍可访问（端口445）。 如果在<Timeout>秒前，Windows计算机已关闭，该数控系统将不再等待。	必选
附加等待时间：	等Windows计算机直到其不可访问。 关闭端口445后，Windows软件可能延迟关闭计算机。	必选
强制	即使仍有打开的对话框，关闭Windows计算机的全部程序。 如果未选择 强制 ，Windows等20秒钟。这将延缓关机操作或Windows关闭前的Windows计算机的关机操作。	必选
重新启动	重新启动Windows计算机	必选
重新启动中执行	该数控系统重新启动时，重新启动Windows计算机。只适用于使用任务栏右下角的关机图标或由于系统设置（例如网络设置）的变化导致的重新启动。	必选
关机中执行	该数控系统关机（非重新启动）时，将Windows计算机关闭。这是标准情况。甚至 END 按键也不再触发重新启动。	必选
高级 选项区的输入项	只提供给被授权的专业人员	可选

启动和停止连接

配置连接后，远程桌面管理器窗口中将该连接显示为图标。高亮一个连接时，**开始连接**和**中断连接**菜单项变为可选。

如果外部连接的桌面或外部计算机的桌面已激活，所有鼠标操作和字符键盘输入都传至该桌面。

HEROS 5操作系统已关闭时，该数控系统自动停止全部连接。但请注意，仅停止连接，外部计算机或外部系统并未自动关机。

更多信息: "关闭或重新启动外部计算机", 337 页

执行以下操作，切换第三桌面和控制界面：

- 用字符键盘右侧的DIADUR按键
- 用任务栏
- 用操作模式按键

导出和导入连接

导出连接和**导入连接**功能用于保存和还原**远程桌面管理器**的连接。



激活用户管理功能后，要创建和编辑公共连接，需要HEROS.SetShares角色。无此角色的用户可启动和终止公共连接，但只能导入、创建和编辑私有连接。

要导出连接，执行以下操作：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**远程桌面管理器**
- > 数控系统打开**远程桌面管理器**。
- ▶ 选择需要的连接
- ▶ 选择菜单栏中的右箭头符号
- > 数控系统打开下拉菜单。
- ▶ 选择**导出连接**
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 定义被保存文件的文件名
- ▶ 选择目标文件
- ▶ 选择**保存**
- > 数控系统用弹出窗口中所定义的文件名保存连接数据

要导入连接，执行以下操作：

- ▶ 打开**远程桌面管理器**
- ▶ 选择菜单栏中的右箭头符号
- > 数控系统打开下拉菜单。
- ▶ 选择**导入连接**
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择文件
- ▶ 选择**Open**
- > 数控系统创建连接，连接名为**远程桌面管理器**中原定义的名称。

私有连接

每名用户用用户管理功能可创建私有连接。私有连接只对其创建人可见和可用。



- 如果在激活用户管理功能前创建私有连接，用户管理功能激活后，将不提供这些连接。
激活用户管理功能前，将私有连接改为公共连接或导出连接。
- 要创建和编辑公共连接，需要HEROS.SetShares权限。无此权限的用户可启动和终止公共连接，但只能导入、创建和编辑私有连接。

更多信息: "角色的定义", 390 页

要创建私有连接，执行以下操作：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**远程桌面管理器**
- > 数控系统打开**远程桌面管理器**。
- ▶ 选择**新连接**
- ▶ 选择需要的连接，例如**计算机关机/重新启动**
- > 数控系统打开**编辑连接**弹出窗口。
- ▶ 定义连接设置
- ▶ 选择**Private connection**
- ▶ 按下**确定**
- > 数控系统创建私有连接。

数控系统用一个符号代表私有连接：

图标	含义
	公共连接
	私用连接

可用**导出连接**功能分别保存连接。

更多信息: "导出和导入连接", 339 页

激活用户管理功能后，数控系统在用户**主页：目录**下保存私有连接。
如果要用**NC/PLC备份** HEROS功能创建备份文件，数控系统也保存私有连接。选择数控系统保存当前用户或全部用户的**主页：目录**。

10.2 ITC的附加工具

以下附加工具用于与ITC相连触摸屏的多项设置。
ITC是工业计算机，无自己的存储介质，因此没有自己的操作系统。
这决定了ITC不同于计算机。
ITC通常用于大型机床，例如用作克隆的实际控制系统。



参见机床手册！
机床制造商定义和配置所连接的ITC及IPC的显示和功能。

附加工具	应用
ITC校准	4点校准
ITC手势	手势控制配置
ITC触摸屏配置	触摸灵敏度的选择



数控系统提供的ITC的附加工具仅在相连ITC的状态栏中提供。

ITC校准

用**ITC校准**附加工具对正鼠标光标的显示位置与手指的实际运动位置。
以下情况时，推荐用**ITC Calibration**（ITC校准）附加工具进行校准：

- 更换触摸屏后
- 改变触摸屏位置时（由于改变视线角导致平行轴误差）

校准步骤为：

- ▶ 在数控系统中用任务栏启动该工具
- > ITC打开校准页，显示屏显示四个触点
- ▶ 分别点触显示的四个触点
- > 校准成功完成时，ITC立即关闭校准页

ITC手势

用**ITC Gestures**（ITC手势）附加工具，机床制造商能配置触摸屏的手势控制。



参见机床手册！
可能只有获得机床制造商同意，才能使用该功能。

ITC触摸屏配置

用**ITC Touchscreen Configuration**（ITC触摸屏配置）附加工具选择触摸屏的触摸灵敏度。

ITC提供以下选项：

- **正常灵敏度（Cfg 0）**
- **高灵敏度（Cfg 1）**
- **低灵敏度（Cfg 2）**

用**正常灵敏度（Cfg 0）**为标准设置。如果使用该设置时难以戴着手套操作，选择**高灵敏度（Cfg 1）**设置。



如果ITC触摸屏无防水保护，选择**低灵敏度（Cfg 2）**设置。这使ITC不会将水滴误解为点触。

配置包括以下步骤：

- ▶ 在数控系统中用任务栏启动该工具
- > ITC打开有三个选项的弹出窗口
- ▶ 选择Touch Sensitivity（触摸灵敏度）
- ▶ 按下**OK**（确定）按钮
- > ITC关闭弹出窗口

10.3 窗口管理器



参见机床手册！

机床制造商决定窗口管理器的功能范围和运行方式。

该数控系统提供Xfce窗口管理器。XfceE是一个基于UNIX操作系统的标准应用程序，用于管理图形窗口。窗口管理器支持以下功能：

- 显示任务栏，方便切换不同应用（用户界面）
- 管理其他桌面，机床制造商用这些桌面运行专用应用程序
- 控制NC软件程序和机床制造商软件程序间的焦点
- 可调整弹出窗口的大小和位置。还可以关闭、最小化和恢复弹窗窗口



如果窗口管理器的应用程序或窗口管理器本身发生错误，该数控系统在显示屏的左上角显示一个星号。这时，要切换至窗口管理器并排除发生的故障。根据需要，查阅机床手册。

任务栏概要

用鼠标点击任务栏选择不同工作区。


该数控系统提供以下工作区：

- 工作区1：当前操作模式
- 工作区2：当前编程模式
- 工作区3：CAD-Viewer或机床制造商的应用程序（可选）
- 工作区4：外部计算机的显示和远程控制（选装项133）或机床制造商的应用程序（可选）

此外，还能选择任务栏中的其它随数控系统软件一起启动的应用程序，例如TNCguide。



按下并按住鼠标左键可按照需要将所有打开的应用程序移到工作区之间的绿色海德汉图符的右侧。

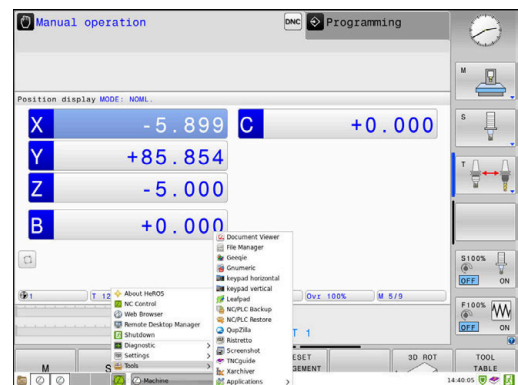

单击绿色HEIDENHAIN（海德汉）图标，打开一个菜单，用该菜单中信息设置或启动所需程序。

提供以下功能：

- **关于HeROS**：打开有关数控系统操作系统的信息
- **NC数控系统**：启动和停止数控系统软件（仅限诊断应用）
- **网页浏览器**：启动网页浏览器
- **触控屏配置**：调整屏幕属性（仅限触控操作）
更多信息：“触控屏配置”，426 页
- **触控屏清洁**：锁屏（仅限触控操作）
更多信息：“触控屏清洁”，426 页
- **远程桌面管理器**（选装项133）：显示和远程控制外部计算机
更多信息：“远程桌面管理器（选装项133）”，332 页
- **关机**：关闭数控系统
更多信息：“切换或退出登录用户”，401 页

- **诊断**：诊断应用程序
 - **GSmartControl**：只适用于授权的专业人员
 - **HE日志**：定义内部诊断文件的设置
 - **HE菜单**：只适用于授权的专业人员
 - **perf2**：检查处理器负载和线程负载
 - **Portscan**：测试当前连接
更多信息: "Portscan", 346 页
 - **Portscan OEM**：只适用于授权的专业人员
 - **RemoteService**：启动和停止远程维护
更多信息: "远程服务", 348 页
 - **终端**：输入和执行终端机指令
 - **TNCdiag**：评估海德汉部件的状态和诊断信息，主要是驱动电机，并图形化地显示



如果要使用**TNCdiag**，联系机床制造商。

- **设置**：操作系统设置
 - **当前用户**：显示当前用户
更多信息: "当前用户", 404 页
 - **日期/时间**：设置日期和时间
 - **防火墙**：配置防火墙
更多信息: "防火墙", 359 页
 - **HePacketManager**：只适用于授权的专业人员
 - **HePacketManager Custom**：只适用于授权的专业人员
 - **语言/键盘**：选择系统对话语言和键盘版本，数控系统改写系统对话语言的设置，使其不同于用机床参数Cf_gDisplayLanguage (101300号) 所设置语言在启动时的系统对话语言
 - **网络**：定义网络设置
 - **OEM功能用户**：编辑机床制造商功能用户
更多信息: "海德汉功能用户", 389 页
 - **OPC UA / PKI Admin**：OPC UA的设置
更多信息: "海德汉OPC UA NC服务 (选装项56 - 61)", 407 页
 - **打印机**：配置和管理打印机
更多信息: "打印机", 350 页
 - **屏幕保护**：设置屏幕保护
更多信息: "锁屏的屏幕保护程序", 401 页
 - **SELinux**：定义基于Linux操作系统的安全软件
 - **共享**：连接和管理外部网络驱动盘
 - **状态报告接口** (选装项137)：激活SRI并清除状态数据
更多信息: "状态报告接口 (选装项137)", 352 页
 - **UserAdmin**：设置用户的系统管理
更多信息: "配置用户管理", 376 页
 - **VNC**：定义访问数控系统外部软件的设置，例如维护操作 (虚拟网络计算)
更多信息: "VNC", 354 页
 - **WindowManagerConfig**：只适用于授权的专业人员

- **工具**：文件应用程序
 - **Diffuse Merge工具**：比较和合并文本文件
 - **文档阅读器**：显示和打印文件（例如：PDF文件）
 - **文件管理器**：只适用于授权的专业人员
 - **Geeqie**：打开、管理和打印图形
 - **Gnumeric**：打开、编辑和打印表
 - **Keypad**：打开软键盘
 - **Leafpad**：打开和编辑文本文件
 - **NC/PLC备份**：创建备份文件
更多信息: "备份和还原", 357 页
 - **NC/PLC还原**：还原备份文件
更多信息: "备份和还原", 357 页
 - **QupZilla**：触控操作的备用网页浏览器
 - **Ristretto**：打开图形文件
 - **截屏**：创建截屏
 - **TNCguide**：调用帮助系统
 - **Xarchiver**：提取或压缩目录
 - **应用程序**：附加应用程序
 - **Orage日历**：打开日历
 - **Real VNC阅读器**：定义外部软件的设置，用该软件访问数控系统，例如进行系统维护（虚拟网络计算机）



该应用程序在工具下提供，可在数控系统文件管理器中选择相应的文件类型直接运行这款应用程序
更多信息: "管理外部文件类型的附加工具", 86 页

Portscan

PortScan功能用于周期性地或手动搜索系统中开放的、达到TCP和UDP的监听端口。所有找到的端口都与白名单进行比较。如果数控系统找到未在列表中的端口，显示相应弹出窗口。

为此，HEROS**诊断**菜单提供**Portscan**和**Portscan OEM**应用程序。**Portscan OEM**只能在输入了机床制造商密码后才能运行。

Portscan用于搜索所有打开的进入系统的TCP和UDP数据的端口，并与系统中保存的四个白名单进行比较：

- 系统内部白名单/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg and /mnt/sys/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg
- 机床制造商专用功能的端口白名单，例如Python应用程序，外部应用程序：/mnt/plc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg
- 客户特定功能端口的白名单：/mnt/tnc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg

白名单的每一项指定端口类型（TCP/UDP）、端口号、提供的程序和可选的注释。如果激活了端口自动扫描功能，只打开白名单中的端口列表。非列表中的端口将触发提示信息窗口。

扫描结果保存在日志文件（LOG:/portscan/scanlog和LOG:/portscan/scanlogevil）中，如果发现未在白名单中的新端口，将显示。

手动启动Portscan

执行以下操作手动启动Portscan：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
更多信息: "窗口管理器", 343 页
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS**菜单
- ▶ 选择**诊断**菜单项
- ▶ 选择**Portscan**菜单项
- > 该数控系统打开**HEROS Portscan**弹出窗口。
- ▶ 按下**开始**按钮

定期启动Portscan

执行以下操作自动启动定期的Portscan：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS**菜单
- ▶ 选择**诊断**菜单项
- ▶ 选择**Portscan**菜单项
- > 该数控系统打开**HEROS Portscan**弹出窗口。
- ▶ 按下**自动更新**键
- ▶ 用滑块设置间隔时间

远程服务

海德汉的TeleService与远程设置工具一起可在服务计算机与机床之间建立加密的端到端连接。

为使海德汉数控系统与海德汉服务器通信，该数控系统需要连接互联网。


更多信息: "常规网络设置", 367 页

在基本设置下，该数控系统的防火墙屏蔽所有进入连接和外出连接。因此，必须调整防火墙设置，或在服务会话进行期间必须取消激活防火墙。

设置该数控系统

执行以下操作，取消激活防火墙：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**防火墙**菜单项
- ▶ 数控系统打开**防火墙设置**对话框。
- ▶ 删除**防火墙**选项卡中的**有效**选项，取消激活防火墙。**防火墙**
- ▶ 按下**应用**按钮，保存设置
- ▶ 按下**OK**按钮
- ▶ 防火墙被关闭。

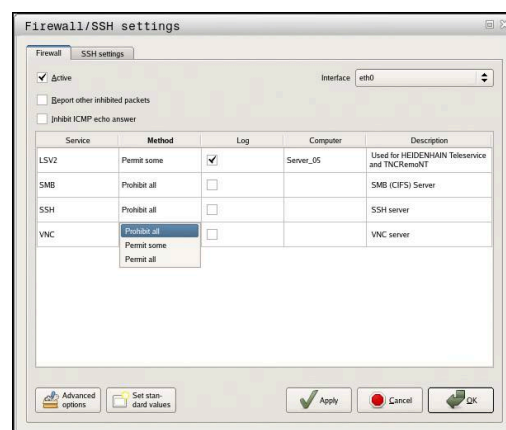

服务会话结束后，需再次激活防火墙。



取消激活防火墙的备用操作步骤

TeleService远程诊断计算机软件用**LSV2**服务，因此，在防火墙设置中必须允许该服务。

部分设置需要与防火墙的默认设置不同，包括：

- ▶ 为**LSV2**服务，设置**允许部分**的方法
- ▶ 在**计算机**列中输入服务计算机的名称

通过网络设置确保访问安全。网络安全是机床制造商的责任或相应网络系统管理员的责任。

自动安装会话证书

NC软件安装时，该数控系统中自动安装一个临时证书。安装以及更新操作只能由机床制造商的技术服务人员执行。

手动安装会话证书

如果系统中没有安装有效的会话证书，必须安装新证书。联系相应的服务工程师，确定需要的证书。服务人员将根据需要提供有效的证书文件。


执行以下操作，在该数控系统上安装证书：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**网络**菜单项
- ▶ 数控系统打开**网络设置**对话框。
- ▶ 选择**互联网**选项卡。机床制造商配置**远程维护**字段中的设置。
- ▶ 按下**添加**按钮
- ▶ 在选择菜单中选择文件
- ▶ 按下**打开**按钮
- ▶ 证书被打开。
- ▶ 按下**确定**软键。
- ▶ 可能需要重新启动数控系统以加载该设置

启动服务会话

要开始服务会话，执行以下操作：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**诊断**菜单项
- ▶ 选择**RemoteService**菜单项
- ▶ 输入机床制造商的**会话密钥**

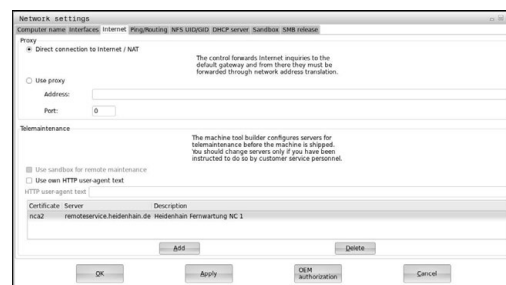

打印机

HEROS菜单中的**打印机**功能用于添加和管理打印机。

显示打印机设置

执行以下操作，打开打印机设置：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**打印机**菜单项
- > 数控系统打开**Heros打印机管理器**弹出窗口。

该打印机的名称显示在输入框中。

软键	功能	含义
创建	数据记录	创建输入框中命名的打印机
改变	改变	修改被选打印机/属性
复制 (C)	复制	用被选打印机/属性创建输入框中命名的打印机 如果同一个打印机可用纵向和横向格式打印，该功能有用
删除	删除	删除被选打印机
上	向上	选择需要的打印机
RUNTER	向下	
状态	状态	显示被选打印机的状态信息
打印 测试页	打印测试页	用被选打印机打印测试页

每一台打印机可设置以下属性：

设置	含义
打印机名称	在这里可修改打印机的名称。
端口	在这里选择端口类型 ■ USB：在这里分配USB端口。自动显示名称。 ■ 网络：在这里输入目标打印机的网络名称或IP地址。此外，在这里定义网络打印机的端口（默认：9100） ■ 未连接的打印机
超时	定义用“打印机”打印的文件在打印前最后修改的延迟时间：如果要打印的文件要用FN功能填写数据，例如探测时，该功能有用。
标准的打印机	如果有多台打印机，选择该选项，定义标准打印机。创建第一台打印机时，自动被定义为标准打印机。
文本打印的设置	这些设置适用于打印文本文件时： ■ 纸张大小 ■ 份数 ■ 任务名 ■ 字体大小 ■ 标题 ■ 打印选项（黑白，彩色，混合）
方向	全部可打印文件均为纵向，横向
高级选项	只提供给被授权的专业人员

打印选项：

- 复制将用“打印机”打印的文件：
要打印的文件自动转发到标准打印机，并在执行打印任务后从该目录中删除
- 用FN 16: F-PRINT功能

可打印文件列表：

- 文本文件
- 图形文件
- PDF文件



相连的打印机必须激活PostScript。

状态报告接口 (选装项137)

简要介绍

在生产批量日益减少和个性化生产日益增强的形势下，生产信息采集系统的重要性越来越高。

运营资源数据是生产数据采集中的重要组成部分，能体现工作资源状态与时间的关系。对于机床，需要记录机床的空闲时间和有关待处理故障的信息。当还需要考虑当前NC程序时，也需要评估单件数据。

生产信息采集的最常见应用之一是确定机床的有效性。设备综合有效性 (OEE) 是设备增值情况的指标。它能简洁地提供有关设备的生产力信息以及损失信息。

海德汉的**状态报告接口 (SRI)** 用于提供一个简单和可靠的采集机床工作状态信息的接口。

不同于其它接口，**SRI**还提供历史生产数据。即使贵公司网络掉线数小时，有价值的工作数据也不会丢失。



缓存空间提供2x 10 000数据项的记录容量，可以保存大量历史工作信息。每项对应于状态变化。

配置该数控系统

调整防火墙设置：

状态报告接口用TCP端口19090传输采集的工作状态。

在防火墙设置中，必须允许从公司网络 (X26端口) 访问SRI。

- ▶ 允许**SRI**

更多信息: "防火墙", 359 页




如果通过允许IPC连接机床网络 (X116) 在本地访问**SRI**，也保持eth0 (X26) 锁定。

在该数控系统的工厂默认设置中，取消激活**SRI**。

激活**状态报告接口**：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**状态报告接口**菜单项
- ▶ 激活**SRI**弹出窗口中的**状态报告接口**

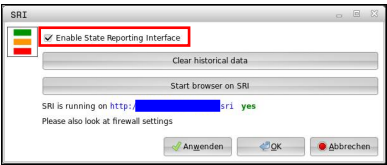

更多信息: "任务栏概要", 343 页



要清除以前的全部工作状态，**清除历史数据**按钮。

采集工作状态

状态报告接口用超文本传输协议（HTTP）传输工作状态。
可用任何网页浏览器和以下URL（统一资源定位符）访问数控系统的工作状态。

- **http://<hostname>:19090/sri**，访问全部信息（最多20 000条）
- **http://<hostname>:19090/sri?lineno=<line>**，访问最近的信息

配置URL：

- ▶ 用您的数控系统网络名取代<hostname>
- ▶ 用读取的第一行信息取代<line>
- ▶ 该数控系统传输需要的数据。

```
<html>
  <head></head>
  <body>
    <pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
      State Reporting Interface: 1.0.6
      HOST:   XXX
      HARDWARE: MC64XX 0.1
      SOFTWARE: 340590 10
      1 ; 2018-07-04 ; 09:52:22 ; TNC:\nc_prog\TS.h ; SUSPEND
      2 ; 2018-07-04 ; 09:52:28 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      3 ; 2018-07-04 ; 09:52:30 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; OPERATE
      4 ; 2018-07-04 ; 09:52:35 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; ALARM
      5 ; 2018-07-04 ; 09:52:40 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      6 ; 2018-07-04 ; 09:52:49 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      7 ; 2018-07-04 ; 09:53:14 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      8 ; 2018-07-04 ; 09:53:19 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; OPERATE
      9 ; 2018-07-04 ; 09:53:24 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; ALARM
    </pre>
  </body>
</html>
```

HTML文件<body>中的工作状态信息在**CSV（逗号分隔值）**文件内容中提供。

CSV内容：

- 标题

标识	含义
状态报告接口：	接口版本。 在评估数据时应考虑版本号，确保与应用的向下兼容性。
软件：	已连接数控系统的软件。
主机：	已连接数控系统的网络全名。
硬件：	已连接数控系统的硬件。

■ 工作数据

目录	含义
1	连续号
2	
...	
2018-07-04	日期 (yyyy-mm-dd)
09:52:22	时间 (hh:mm:ss)
TNC:\nc_prog\TS.h	已选或当前的NC程序
状态	状态：
■ 操作	■ 程序正在运行中
■ 暂停	■ 程序运行已停止，无错误
■ 报警	■ 由于错误，程序停止运行

VNC

用VNC功能配置多个VNC客户端的特性。例如，包括软键操作、鼠标操作和字符键盘操作。

数控系统提供以下选项：


- 允许的客户端列表（IP地址或客户端名）
- 连接的密码
- 其它服务器选项
- 分配焦点的其它设置



参见机床手册！

对于多客户端或操作设备，焦点分配程序取决于机床设计和操作情况。

这个功能必须由机床制造商实施。

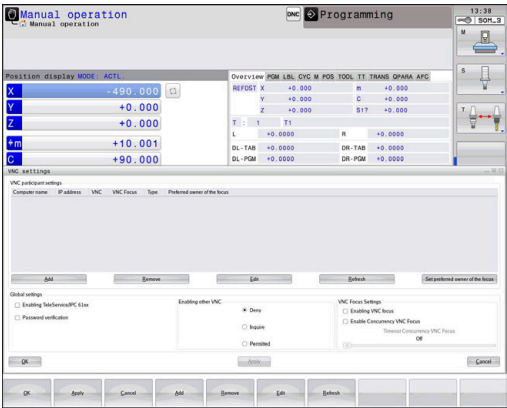

打开VNC设置

执行以下操作，打开VNC设置：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**VNC**菜单项
- > 该数控系统打开**VNC设置**弹出窗口。

数控系统提供以下选项：

- 添加：添加新VNC阅读器/客户端
- 删除：删除选定的客户端。只允许手动输入的客户端。
- 编辑：编辑选定客户端的配置
- 更新：更新显示。对话框已打开要进行连接时需要该项。

VNC设置

对话	选项	含义
VNC用户设置	计算机名：	IP地址或计算机名
	VNC：	客户端与VNC查看器的连接
	VNC焦点	焦点分配中的客户端用户
	类型	■ 手动 手动输入客户端 ■ 拒绝 该客户端不允许连接 ■ 激活TeleService和IPC 通过TeleService连接的客户端 ■ DHCP 从该计算机获得IP地址的其它计算机
防火墙报警		由于该数控系统防火墙的设置，有关VNC协议是否未授权给全部VNC客户端的报警和提示信息。 更多信息： "防火墙", 359 页。
全局设置	激活TeleService和IPC	始终允许连接
	密码校验	客户端必须输入密码进行校验。如果该选项被激活，建立连接时必须输入密码。

对话	选项	含义
激活其它VNC	拒绝	通常拒绝访问所有其它VNC客户端。
	查询	要进行连接时，打开相应对话框。
	允许	通常允许访问所有其它VNC客户端。
VNC焦点设置	激活VNC焦点	为该系统激活焦点分配。否则，无中心焦点分配。默认设置下，单击焦点图符由焦点拥有人主动重新分配焦点。这就是说焦点的拥有人必须在其它客户端收到该焦点前单击焦点图符首先释放该焦点。
	激活并发VNC焦点	默认设置下，单击焦点图符由焦点拥有人主动重新分配焦点。这就是说焦点的拥有人必须在其它客户端收到该焦点前单击焦点图符首先释放该焦点。 如果选择并发焦点，任何客户端都能随时收到焦点，无需等待焦点的当前拥有人将其释放。
	超时并发VNC焦点	这是一段时间，在该时间内焦点的当前拥有人可以反对焦点被撤销，也能避免焦点的重新分配。如果客户端需要焦点，所有客户端的屏幕显示可拒绝重新分配焦点的对话框。
焦点图符		在相应客户端上VNC焦点的当前状态：焦点由其它客户端拥有。鼠标和字符键盘被禁用。
		在相应客户端上VNC焦点的当前状态：焦点由当前客户端拥有。可进行输入。
		在相应客户端上VNC焦点的当前状态：焦点拥有方要求将焦点提供给另一个客户端。鼠标和字符键盘被禁用直到焦点被明确地分配。

如果选择了**激活并发VNC焦点**，显示弹出窗口。用该对话框可以拒绝将焦点给予索取焦点的客户端。否则，达到设定的时间后焦点将给予所需焦点的客户端。

备份和还原

NC/PLC备份和**NC/PLC还原**功能用于备份和还原各个文件夹或整个**TNC**驱动器。备份文件可以保存在本地、网络驱动器上或保存在USB存储设备中。

备份程序生成*. tncbck文件，该文件也能用PC计算机工具TNCbackup (TNCremo的一部分) 处理。还原程序可以还原这些文件，以及还原现有TNCbackup程序的文件。如果在该数控系统的文件管理器中选择*. tncbck文件，将自动启动**NC/PLC还原**程序。

备份和还原分为多个步骤。用**前进**和**后退**软键浏览这些步骤。这些步骤的特定操作有选择性地随软键显示。

打开NC/PLC备份或NC/PLC还原

执行以下操作，打开该功能：

- ▶ 打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开**HEROS菜单**
- ▶ 选择**工具**菜单项
- ▶ 打开**NC/PLC备份**或**NC/PLC还原**菜单项
- > 该数控系统打开弹出窗口。

备份数据

要备份数控系统的数据，执行以下操作：

- ▶ 选择**NC/PLC备份**
- ▶ 选择类型
 - 备份**TNC**分区
 - 备份目录树：在文件管理器中选择备份的目录
 - 备份机床配置（仅适用于机床制造商）
 - 完整备份（仅适用于机床制造商）
 - 注释：可自由配置的备份注释
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- ▶ 根据需要用**停止NC软件**软键停止该数控系统
- ▶ 定义排除规则
 - 用户预设的规则
 - 在表中写入自己的规则
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- > 该数控系统生成备份的文件列表。
- ▶ 检查列表。根据需要，取消文件选择。
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- ▶ 输入备份文件的文件名
- ▶ 选择保存路径
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- > 该数控系统生成备份文件。
- ▶ 用**OK**（确定）软键确认
- > 该数控系统结束备份操作并重新启动NC软件。

还原数据

注意
小心：数据可能消失！ 还原数据（还原功能），所有现有数据都将被覆盖，且无确认提示。执行还原操作前，数控系统不自动备份现有数据。断电或其它问题可影响数据还原操作。因此，数据可能被不可逆地损坏或删除。 ▶ 开始数据还原前，必须备份现有数据

要还原数据，执行以下操作：

- ▶ 选择**NC/PLC还原**
- ▶ 选择要还原的压缩包
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- > 该数控系统生成还原文件的列表。
- ▶ 检查列表。根据需要，取消文件选择。
- ▶ 用**前进**软键选择下一步
- ▶ 根据需要用**停止NC软件**软键停止该数控系统
- ▶ 提取压缩文件
- > 该数控系统还原文件。
- ▶ 用**OK（确定）**软键确认
- > 该数控系统重新启动NC软件。

10.4 防火墙

应用

设置数控系统主网络接口的防火墙。可被配置为根据发送方和服务情况阻挡进入网络的通信及/或显示提示信息。该数控系统的辅助网络接口不能启动防火墙。

一旦激活了防火墙，任务栏的右下角将显示一个图标。根据防火墙当时的安全等级该图标的显示不同，它提供有关安全设置等级的信息：

图标	含义
	尽管根据配置防火墙已激活，但防火墙尚未提供保护。例如，如果在配置中计算机名称尚无相应的IP地址，则为该情况。
	防火墙用中等安全等级工作
	防火墙用高安全等级工作。（除SSH之外的所有服务全部被阻挡）



网络专业人员检查后，根据需要，修改标准设置。

配置防火墙

用以下防火墙设置：

- ▶ 用鼠标打开屏幕底部的任务栏
- ▶ 按下绿色的海德汉按钮打开HEROS菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项。
- ▶ 选择 **防火墙**菜单项。

海德汉建议用已选定的默认设置激活防火墙：

- ▶ 选择**有效**选项，激活防火墙
- ▶ 按下**设置 标准值**按钮，激活海德汉推荐的默认设置。
- ▶ 用**应用**确认变化。
- ▶ 用**OK**按钮关闭对话框。

防火墙设置

选项	含义
已激活	开启和关闭防火墙
接口	选择通常对应于MC主机X26端口的eth0接口。eth1对应于X116。在Interfaces（接口）选项卡的网络设置中，进行该检查。如果主机有两个以太网接口，默认情况下第二个（非主）接口用作机床网络的DHCP服务器。由于防火墙与DHCP服务器互斥，在该配置下不能激活eth1接口的防火墙。  要配置沙箱，用选配接口brsb0。 更多信息: "沙箱选项卡", 371 页
报告其他被禁止的数据包	防火墙用高安全等级工作。（除SSH之外的所有服务全部被阻挡）
禁止ICMP应答	如果设置了该选项，数控系统无法响应PING请求
服务	该列提供用该对话框设置的服务简称。对于配置来说，是否已经启动了这些服务在这里不重要 ■ DNC表示DNC服务器提供的服务，它用RPC协议为外部应用程序提供服务，而在开发这些外部应用程序中使用了RemoTools SDK（端口号19003）  更多详细信息，参见Remo Tools SDK手册。 ■ LDAPS含保存用户数据和用户管理配置的服务器。 ■ LSV2含TNCremo、Teleservice和其它海德汉计算机工具（端口19000）的功能  当用户管理功能激活时，数控系统自动使串行接口的LSV2连接不可用（COM1和COM2），以确保安全。 ■ OPCUA代表海德汉OPC UA NC服务（端口4840）提供的功能 ■ SMB仅指接收SMB连接信号，也就是说在该NC数控系统上创建Windows共享。无法避免发出的SMB连接信号（也就是说Windows共享已连接NC数控系统）。 ■ SRI是指用于通过状态报告接口选项进行工作数据采集的连接。 ■ SSH表示安全外壳协议（端口22）。截止于HEROS 504，LSV2通过SSH协议安全地执行，同时用户管理已激活。 更多信息: "外部应用程序的用户认证", 395 页 ■ VNC协议表示访问屏幕内容。如果该服务被阻止，将无法访问屏幕内容，海德汉的TeleService程序也无法访问（即截屏）。如果该服务被阻挡，VNC配置对话框显示HEROS报警信息，防火墙中VNC不可用。
方法	用 方法 配置全部（ 禁止全部 ）不可访问服务，全部（ 允许全部 ）可访问服务或仅个别（ 允许部分 ）可访问服务。如果设置了 允许部分 ，必须指定计算机（“计算机”）下），允许其访问相应服务。如果在 计算机 项下未指定任何计算机， 禁止全部 的设置将在保存配置时自动激活。
日志	激活 日志 时，如果阻止了该服务的网络数据包，输出 红色 提示信息。如果接收了该服务的网络数据包，输出（蓝色）信息。

选项	含义
计算机	如果选择 方法 项下的 允许部分 设置，可在这里指定相应计算机。计算机可用其IP地址输入，也可以用主机名输入，用逗号分隔。如果用主机名，关闭或保存对话框时，系统检查主机名是否被翻译成IP地址。如果不是该情况，显示出错信息，该对话不结束。如果指定了有效的主机名，每次启动连接时将该主机名转换成IP地址。如果输入计算机名的计算机改变了其IP地址，必须重新启动数控系统或正式修改防护墙配置，确保数控系统在防火墙中使用该主机名的新IP地址。
高级选项	这些设置只适用于网络专业人员
设置标准值	重置由海德汉推荐的默认值

10.5 设置数据接口

TNC 620的串口


TNC 620自动使用LSV2传输协议传输串行数据。指定使用LSV2协议，除设置波特率（机床参数**baudRateLsv2**，106606号）外不允许任何其它修改。还能定义其它数据传输类型（接口）。因此，以下设置只适用于相应新定义的接口。



当用户管理功能激活时，数控系统自动使串行接口的LSV2连接不可用（COM1和COM2），以确保安全。

应用

要设置数据接口，按下**MOD**键。输入密码123。
在**CfgSerialInterface**（106700号）机床参数中，输入以下设置：

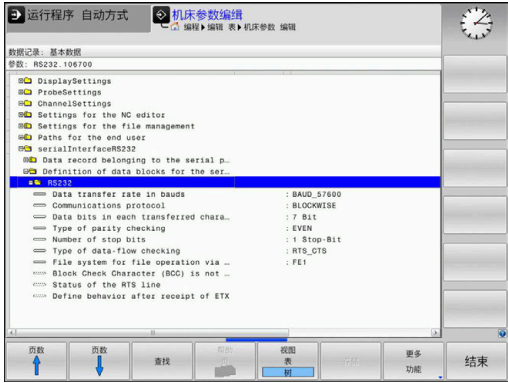

设置RS-232接口

打开RS232文件夹。然后，数控系统显示以下设置：

设置波特率 (波特率编号106701)

可将波特率（数据传输速度）设置在110至115 200波特之间。

设置协议 (协议编号106702)

数据传输协议控制串行数据传输的数据流（类似于iTNC 530的MP5030）。



使用注意事项：

- **逐程序段**设置代表一种数据传输方式，逐程序段地传输数据。
- **逐程序段**设置不代表逐程序段地接收数据，也不代表同时执行老版本数控系统的逐程序段。该功能不适用于当前数控系统。

数据传输协议	选择
标准数据传输（逐行传输）	STANDARD（标准）
数据包数据传输	BLOCKWISE（逐程序段）
无协议传输（仅限逐字符）	RAW_DATA

设置数据位 (dataBits编号106703)

数据位设置用于定义数据传输的数据位数为7位或8位。

检查奇偶 (奇偶校验编号106704)

校验位用于接收方检测数据传输错误。校验位有三种不同形式：

- 无校验（无）：不检测错误
- 偶校验（偶数）：如果接收方接受的数据为奇数位数，表示有错误
- 奇校验（奇数）：如果接收方接受的数据为偶数位数，表示有错误

设置停止位 (stopBits编号106705)

起始位和一个或两个停止位使接收方在串行数据传输期间保持与每个传输字符的同步。

设置握手 (flowControl编号106706)

握手信号用于使两个设备控制它们之间的数据传输。软握手与硬握手完全不同。

- 无数据流检查（无）：无握手信息
- 硬握手（RTS_CTS）：通过RTS停止传输
- 软握手（XON_XOFF）：用DC3停止传输（XOFF）

文件操作的文件系统
(fileSystem 106707号)

在fileSystem文件系统中定义串口的文件系统。 如果不需要特殊文件系统，不需要该机床参数。

- EXT：打印机或非海德汉传输软件的最低文件系统。相当于老版本海德汉数控系统的EXT1和EXT2操作模式。
- FE1: 与TNCserver的PC计算机软件或外部软盘驱动器通信。

程序段检查符
(bccAvoidCtrlChar编号106708)

程序段检查符（选项）无控制字符，用户决定校验符是否对应控制字符。

- TRUE：校验符不对应一个控制字符
- FALSE：校验符对应一个控制字符

RTS行状态
(rtsLow 106709号)

RTS行（可选）的该状态用于定义待机状态时为**低级**的状态。

- TRUE：待机状态为**LOW**电平
- FALSE：待机状态非**LOW**电平

定义收到ETX后的特性
(noEotAfterEtx编号106710)

收到ETX后的特性（选项）决定收到ETX字符后是否发送EOT字符。

- TRUE：不发送EOT字符
- FALSE：发送EOT字符

用TNCserver计算机软件传输数据的设置

在机床参数**RS232**（106700号）中使用以下设置：

参数	选择
数据传输速度，波特率	必须与TNCserver中设置相符
数据传输协议	BLOCKWISE（逐程序段）
每个传输字符的数据位	7 bit
校验位类型	EVEN（偶数）
停止位位数	1个停止位
指定握手类型	RTS_CTS
文件操作的文件系统	FE1

设置外部设备的“操作模式”（fileSystem）



加载全部程序、加载提供的程序和加载目录功能不适用于FE2和FEX操作模式。

图标	外部设备	操作模式
	有TNCremo软件的计算机	LSV2
	海德汉公司的软盘单元	FE1
	非海德汉公司设备，例如打印机、扫描仪、穿孔机，无TNCremo软件的计算机	FEX

数据传输软件

为与数控系统传输数据，需要使用TNCremo软件。TNCremo通过串行接口或以太网接口与所有海德汉公司数控系统进行数据传输。



当用户管理功能激活时，数控系统自动使串行接口的LSV2连接不可用（COM1和COM2），以确保安全。



最新版的TNCremo软件可从海德汉网站下载。

运行TNCremo的系统配置要求：

- 操作系统
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 8.1
 - Windows 10
- 2 GB RAM
- 5 MB可用硬盘空间
- 一个可用串口或连接TCP/IP网络设备

在Windows下安装

- ▶ 打开文件管理器（资源管理器）并启动SETUP.EXE安装程序
- ▶ 按照安装程序说明要求操作

在Windows下启动TNCremo

- ▶ 点击<开始>，<全部程序>，<HEIDENHAIN>，<TNCremo>
- ▶ 或者，双击桌面上的TNCremo图标

数控系统与TNCremo间的数据传输

检查数控系统与计算机的串口或网络连接是否在正确。

TNCremo软件一旦启动后，主窗口1的上半屏将显示保存在当前目录下的所有文件列表。用<File>（文件），<Change directory>（改变目录）指令选择计算机上的任何一个驱动或另一目录。


如果想用计算机控制数据传输，用如下方式建立与计算机的连接：

- ▶ 选择<File>（文件），<Setup connection>（设置连接）。TNCremo现在接收数控系统的文件和目录结构并在主窗口的下半部分2进行显示
- ▶ 要从数控系统向计算机传输文件，在数控系统窗口中用鼠标点击操作选择文件并同时按住鼠标按钮将高亮的文件移到计算机窗口中 1
- ▶ 要从计算机向数控系统传输文件，用鼠标点击操作在计算机窗口中选择文件，并同时按住鼠标按钮将高亮的文件移到数控系统窗口中 2

如果要从数控系统控制数据传输，用以下方法建立与计算机的连接：

- ▶ 选择<Extras>（其它），<TNCserver>。TNCremo然后启动服务器模式并接收数控系统的数据或向数控系统发送数据
- ▶ 现在可以按下PGM MGT（程序管理）按键，调用数控系统的文件管理器功能，以传输需要的文件

更多信息: "与外部数据设备间的数据传输", 84 页

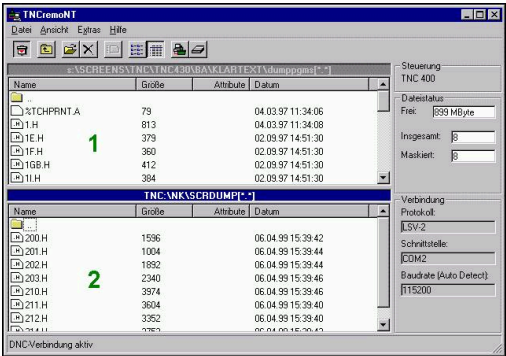

如果从数控系统中将刀具表导出，刀具类型将被转换成刀具类型号。

更多信息: "可用的刀具类型", 143 页

结束TNCremo

选择<File>（文件），<Exit>（退出）

按下F1按键，打开TNCremo软件的上下文相关的帮助功能。

10.6 以太网接口

简要介绍

数控系统标配网卡，因此，可将数控系统接入公司网络中，是网络的一个客户端。

数控系统通过网卡用以下协议传输数据：

- **SMB**协议（服务器信息块（Server Message Block））—原为**cifs**—Windows操作系统
- **TCP/IP**协议族（传输控制协议/互联网协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol））和**NFS**（网络文件系统（Network File System））支持


- 让机床在安全网络中运行，保护数据和数控系统。
- 为避免安全漏洞，优先选择最新版SMB和NFS协议。

连接方式

用RJ45接头的X26端口将数控系统网卡直接连接计算机或网络。端口与数控系统电子电路间相互电气隔离。

用双绞线网线将数控系统连接网络。

数控系统与网络节点间最大允许的网线长度取决于网线质量、屏蔽效果和网络类型。

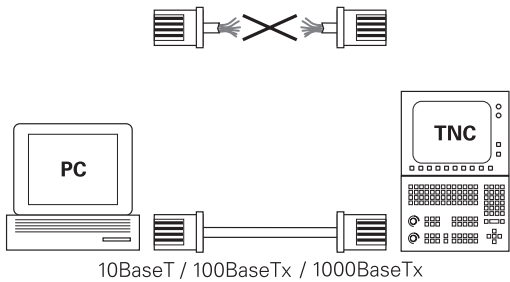

常规网络设置

请网络专家配置数控系统。

要打开常规网络设置，执行以下操作：

- MOD

▶ 按下**MOD**软键
- PGM MGT

▶ 输入密码号**NET123**
▶ 按下**PGM MGT**按键
- 网络

▶ 按下**网络**软键
- 配置网络

▶ 按下**配置 网络**软键
▶ 数控系统打开**网络设置**窗口。

计算机名选项卡



HEROS操作系统管理该设置对话。改变该数控系统的对话语言后，需要重新启动数控系统，以激活该语言。

设置	含义
主接口	输入将接入公司网络的以太网接口的名称。只有数控系统硬件有第二个可选以太网接口时，才有该项
计算机名	数控系统在公司网络中的显示名称
主机文件	仅限特殊应用时才需要：文件名，用该名定义为计算机名分配的IP地址



接口选项卡接口

设置	含义
接口列表	有效以太网接口列表。选择列表显示接口中的一个接口（用鼠标或用光标键） ■ 激活按钮：激活选定的接口（有效列中显示X） ■ 取消激活按钮：取消激活选定的接口（有效列中显示-） ■ 配置按钮：打开配置菜单
允许IP转发	默认情况下，必须取消激活该功能。只有我们服务部为进行诊断，要求激活该功能才能激活。如果需要外部访问第二个，即选选配的以太网接口，需要激活该功能。

执行以下操作，访问配置菜单：

- ▶ 点击**配置按钮**

设置	含义
状态	■ 接口工作：选定的以太网接口的连接状态 ■ 名称：选定接口的名称 ■ 插头连接：数控系统的逻辑控制单元上选定的接口的插头连接编号
配置	在这里可以创建或选择一个配置方案，用其保存窗口中显示的全部设置。海德汉提供两种标准配置方案： ■ DHCP-LAN：标准以太网接口的设置；适用于标准公司网络环境 ■ MachineNet：第二个可选以太网接口设置，适用于机床网络配置 按下相应按钮保存、读入和删除配置方案
IP地址	■ 自动获取IP地址选项：数控系统从DHCP服务器获取IP地址 ■ 手动设置IP地址选项：手动定义IP地址和子网掩码。输入：用点号分隔的四组数字值（例如，160.1.180.20或255.255.0.0）

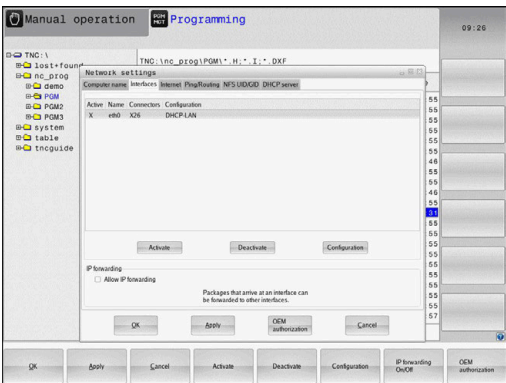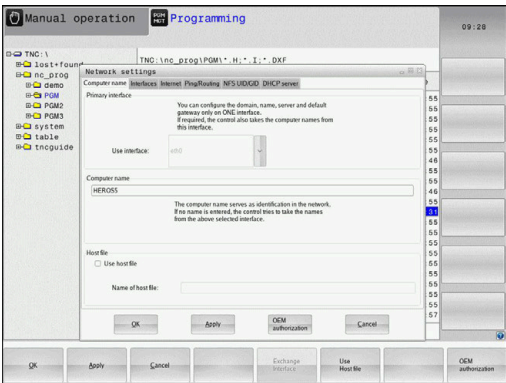


设置	含义
域名服务器(DNS)	■ 自动获取DNS选项：数控系统自动从域名服务器获取IP地址 ■ 人工配置DNS选项：手动输入服务器和域名服务器的IP地址
默认网关	■ 自动获取默认网关选项：数控系统将自动获取默认网关 ■ 人工配置默认网关选项：手动输入默认网关的IP地址

► 用**OK**按钮使修改生效，或用**取消**按钮放弃修改


互联网选项卡

设置	含义
代理	■ 直接接入互联网 / NAT：数控系统将互联网查询转发给默认网关且只能由默认网关通过网络地址翻译进行转发（例如，如果直接连接调制解调器） ■ 使用代理：定义局域网中互联网路由器的地址和端口；有关此信息，请咨询贵公司的网络系统管理员
远程维护	机床制造商负责配置此处的远程维护服务器。如需修改，必须与协商机床制造商

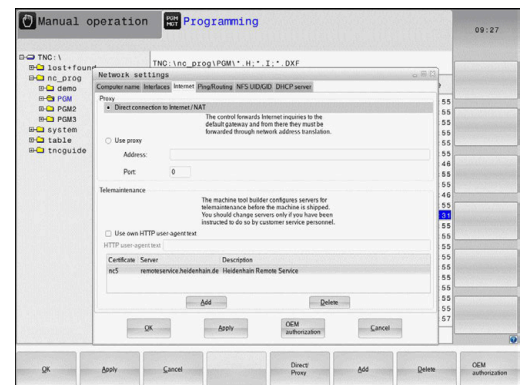

Ping/路由选项卡

设置	含义
Ping	在地址输入框中，输入IP地址数字，用此IP地址检查网络连接。输入：用点号分隔的四位数字值（例如160.1.180.20）。或者，输入用于检查连接情况的计算机名 ■ 开始按钮：开始测试；数控系统在“Ping”字段显示状态信息 ■ 停止按钮：结束测试
路由	网络专业人员：有关当前路由的操作系统状态信息 ■ 更新按钮：刷新路由信息

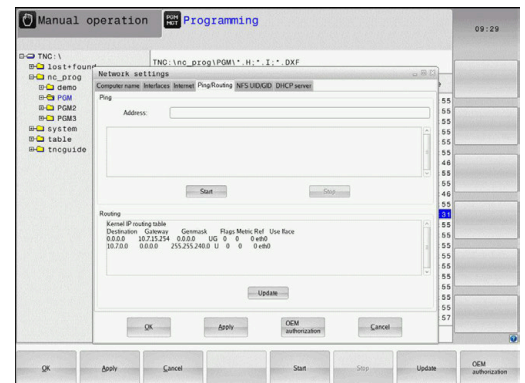


NFS UID/GID选项卡



如果用户管理已激活，该数控系统不显示该选项卡。将显示用户管理中的用户特定设置。


在**NFS UID/GID**选项卡上，定义用户和用户组标识。

设置	含义
设置NFS共享的UID/GID	■ 用户ID：定义访问网络文件最终用户的用户标识。请网络专业人员家提供正确值 ■ 组ID：定义“工作组标识”，用于访问网络文件的标识。请网络专业人员家提供正确值

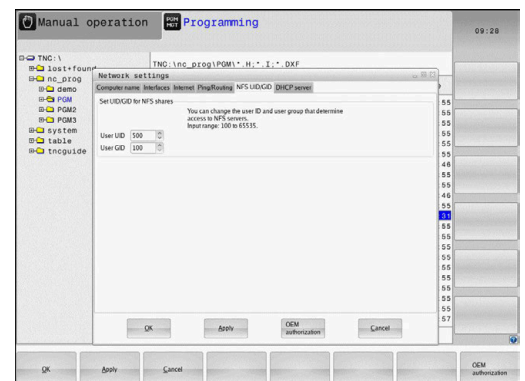

DHCP服务器选项卡

设置	含义
	■ 起始IP地址：定义数控系统从动态IP地址池中获取的起始IP地址。数控系统从定义的以太网接口的静态IP地址传输灰色显示为的值；这些值不允许编辑。 ■ 截止IP地址：定义数控系统从动态IP地址池中获取的截止IP地址。 ■ 租赁时间（小时）：动态IP地址为客户端保留可用的时间。如果客户端在该时间内登录，数控系统重新为其分配同一个动态IP地址。 ■ 域名：在这里根据需要定义机床网络的名称。例如需要将机床网中的名称与外网中的名称相同，需要该设置。 ■ 向外部转发DNS：如果IP转发已激活（“接口”选项卡）和该选项已激活，可指定机床网络中设备的名称解析也可被外网使用。 ■ 从外部转发DNS：如果IP转发已激活（“接口”选项卡）和该选项已激活，如果MC的DNS服务器不能应答DNS查询，也可指定数控系统将机床网络中设备的DNS查询转发到外网的域名服务器。 ■ Status按钮：显示机床网络中有动态IP地址设备的整体信息。也可选择这些设备的设置 ■ 高级 选项按钮：DNS/DHCP服务器的附加设置。 ■ 设置 标准值按钮：设定工厂默认设置值。

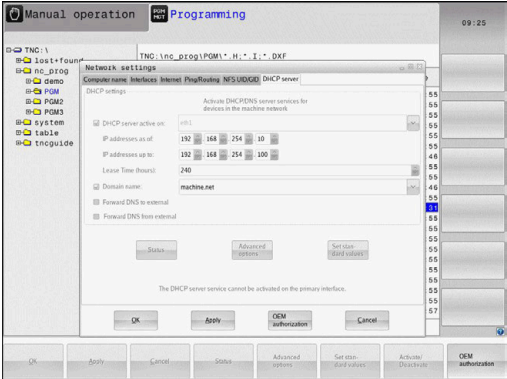

沙箱选项卡

在沙箱选项卡上，配置沙箱功能。

沙箱功能使该数控系统可以在一个与该数控系统隔离的环境中运行应用程序。在沙箱内运行的应用程序，由于隔离了对数据的访问，因此应用程序无法访问虚拟环境外的文件。例如，用于运行浏览器，访问互联网。



配置和使用数控系统的沙箱。为了安全性和安全原因，必须在沙箱中打开浏览器。

执行以下操作，激活沙箱：

- ▶ 激活沙箱选装项（选择沙箱）
- > 该数控系统激活沙箱的默认设置。
- > 当激活了默认设置时，该数控系统允许在沙箱内启动浏览器。

沙箱可与数控系统共享网络连接（例如eth0）。用配置按钮，为沙箱配置单独的网络设置。



用brsb0接口为沙箱定义防火墙设置。

更多信息: "防火墙", 359 页

通过网络设置，可以限制沙箱使其只能访问互联网。只允许该数控系统访问数控系统本地的内联网或机床网络。这时，如果浏览器在沙箱内运行，浏览器才能访问互联网。

沙箱的计算机名为自动分配。也就是说，在该数控系统的计算机名增加后缀_sandbox。

网络驱动盘的设置

 请网络专家配置数控系统。

可将网络驱动盘连接数控系统。如果数控系统连接网络和共享的文件，数控系统在文件管理器的目录窗口中显示附加的驱动盘。
可定义任意数量的网络驱动盘，但一次仅允许连接七个驱动盘

要打开网络驱动盘的设置，执行以下操作：


- PGM MGT

▶ 按下**PGM MGT**按键
- 网络

▶ 按下**网络**软键
- 定义网络连接

▶ 按下**定义 网络 连接**软键
▶ 数控系统打开**连接设置**窗口。

在**网络驱动区**，数控系统显示已全部定义的网络驱动盘的列表，以及各个驱动盘的状态。
在**状态日志区**，数控系统显示状态信息和出错信息。

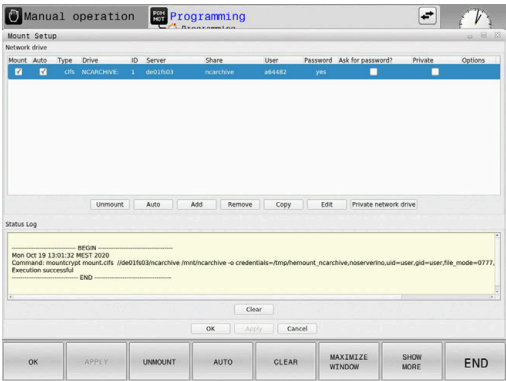

软键	按钮	含义
连接	连接	连接网络驱动盘 如果当前有连接，数控系统选中 连接 列中的复选框。
断开连接	断开连接	断开网络驱动盘连接
AUTO (自动)	Auto (自动)	只要数控系统开机时，自动连接网络驱动盘 如果有自动连接，数控系统选中 Auto (自动) 列中的复选框。
添加 (A)	添加	定义新网络驱动盘
删除	断开连接	删除现有网络驱动盘
复制 (C)	复制	复制网络驱动盘
编辑 (E)	编辑	编辑网络驱动盘
清除 (E)	清除	删除 状态日志 区中的内容
PRIVATE	Private network drive	用户管理功能已激活时，用户专用的网络驱动盘 如果有用户专用连接，数控系统选中 Private 列中的复选框。

10.7 SELinux安全软件

SELinux是一个基于Linux操作系统的扩展程序。SELinux是一个增强型安全软件，它基于强制访问控制（MAC）技术，用于保护系统避免被非授权的进程或功能运行，因此能避免病毒和其他恶意软件。MAC表示每一个操作都必须得到明确允许，否则该数控系统不执行操作。该软件是除Linux系统正常访问控制功能外另一个防护功能。有些进程和操作只有被SELinux的标准功能和访问控制功能允许才能执行。



该数控系统的SELinux软件已被设置为只允许运行海德汉NC软件安装的程序。标准安装时，不允许运行其它程序。

HEROS 5中的SELinux访问控制管理方式为：

- 该数控系统只运行海德汉NC数控软件安装的程序
- 与软件安全有关的文件（SELinux系统文件，HEROS 5启动文件等）只能被明确选择的程序修改。
- 其它程序生成的新文件完全不能运行
- USB数据介质不能取消选择
- 只有两个允许执行新文件的进程：
 - 启动软件更新：海德汉软件更新可替换或修改系统文件
 - 启动SELinux配置：机床制造商通常对SELinux配置设置了密码保护；参见相应机床手册



海德汉建议激活SELinux，因为它对外部攻击能增强系统的防护能力。

10.8 用户管理

概要



参见机床手册！

部分用户管理区由机床制造商配置。


如果要在无海德汉键盘的数控系统上使用用户管理功能，需要将一个外部字符键盘连接到该数控系统上。

在该数控系统的工厂默认设置中，用户管理功能未被激活。该状态被**传统模式**调用。在**传统模式**下，该数控系统的工作情况与无用户管理功能的老版本软件相同。

用户管理功能不是必须使用的功能，但它是部署IT安全系统的基本要求。

根据IEC 62443系列标准的要求，用户管理提供以下安全领域功能：

- 应用安全性
- 网络安全性
- 平台安全性

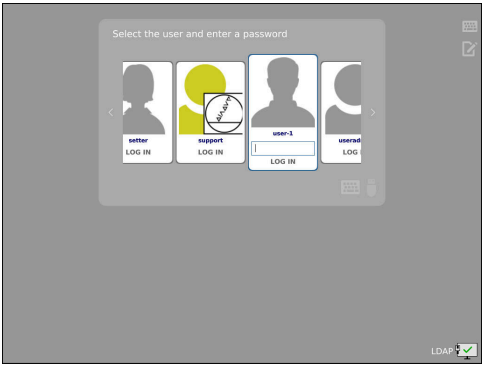

用户管理功能用于定义不同访问权限的用户。

可用以下选项保存用户数据：

- **本地LDAP数据库**
 - 在单一数控系统上使用用户管理功能
 - 为一台以上数控系统设置一个中央LDAP服务器
 - 如果需要在一套以上的数控系统上使用LDAP数据库，导出LDAP服务器配置文件
 - 更多信息: "本地LDAP数据库", 380 页
- **远程计算机的LDAP**
 - 导入LDAP服务器配置文件
 - 更多信息: "远程计算机的LDAP", 380 页
- **连接Windows域**
 - 在一台以上数控系统上加入用户管理功能
 - 在不同的数控系统上使用不同的角色
 - 更多信息: "连接Windows域", 381 页



Windows用户与LDAP数据库的用户可以并行操作。

配置用户管理



如果在激活用户管理功能前用**远程桌面管理器**建立私有连接，激活用户管理功能后，这些连接不再可用。
 激活用户管理功能前，保存私有连接。
更多信息: "远程桌面管理器 (选装项133)", 332 页

在该数控系统的工厂默认设置中，用户管理功能未被激活。该状态被**传统模式**调用。

使用前，需要配置用户管理功能。

执行以下操作步骤进行配置：

- 1 调用和激活用户管理功能
- 2 创建**useradmin**用户
- 3 设置数据库
- 4 创建其它用户

更多信息: "创建其它用户", 383 页

调用用户管理

执行以下操作，调用用户管理功能：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**Settings**菜单项
- ▶ 选择**UserAdmin**菜单项
- > 数控系统打开**用户管理**窗口。




完成每一步配置后，退出**用户管理**窗口。
 如果激活用户管理功能后，立即退出**用户管理**窗口，数控系统将提示重新启动一次。

激活用户管理

执行以下操作，激活用户管理功能：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 按下**用户管理已激活**软键
- > 数控系统显示提示信息**无'useradmin'用户的密码。**

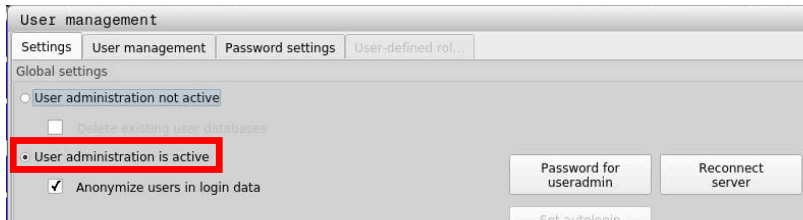

登录数据中的匿名用户功能的目的是保护数据，避免泄露；默认情况下，该功能激活。当该功能已激活时，将对全部日志中的用户数据进行匿名化处理。

注意

小心：可能发生不希望的数据传输！

如果取消激活**登录数据中的匿名用户**功能，系统将显示全部数控系统日志文件中的个性化用户数据。

如果需要服务或由于其它原因需要传输日志文件，合同方将能够看到这些用户数据。如为该情况，您有责任确保贵公司已制定全部所需的数据保护规定。

- ▶ 保持或重新激活**登录数据中的匿名用户**功能的当前状态

取消激活用户管理

如果取消激活用户管理功能，数控系统保存全部已配置的用户。因此，重新激活用户管理功能时，将再次可用。
如果要在取消激活时删除已配置的用户，在取消激活用户管理功能时，需要单独进行设置。

只能由以下的功能用户取消激活用户管理功能：

- **useradmin**
- **OEM**
- **SYS**

更多信息: "海德汉功能用户", 389 页

执行以下操作，取消激活用户管理功能：

- ▶ 用相应的功能用户身份登录
- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**用户管理不可用**
- ▶ 根据需要，**检查删除现有用户数据库**，删除任何已配置的用户和用户专用目录



- ▶ 按下**应用**软键



- ▶ 按下**结束**软键
- > 数控系统打开**需要重新启动系统**窗口。
- ▶ 选择**是**
- > 该数控系统触发重新启动。

创建useradmin功能用户

激活用户管理后，创建**useradmin**功能用户。
useradmin用户相当于Windows系统的本地系统管理员。
执行以下操作，创建**useradmin**用户：

- ▶ 选择**useradmin**的密码
- > 数控系统打开'**useradmin**'用户的密码弹出窗口。
- ▶ 设置**useradmin**用户的密码
- ▶ 选择**设置新密码**
- > 数控系统显示提示信息**修改'useradmin'的设置和密码。。**



为了保证安全，密码需满足以下条件：

- 至少8个字符
- 字母、数字和特殊字符
- 避免使用完整单词或顺序字符（例如，Anna或123）

如果使用特殊字符，注意键盘布局。HEROS假定键盘为美国键盘布局，NC数控软件假定键盘为海德汉键盘。可自由配置外部键盘。

useradmin账户提供以下功能：

- 创建数据库
- 分配密码数据
- 激活LDAP数据库
- 导出LDAP服务器配置文件
- 导入LDAP服务器配置文件

- 用户数据库损坏时的紧急访问
- 回溯数据库连接的变化
- 取消激活用户管理



useradmin用户自动得到**HEROS.Admin**角色。如果知道LDAP数据库密码，可以管理用户管理中的用户。**useradmin**用户是海德汉预定义的功能用户。不能为功能用户添加角色，也不能删除其角色。

海德汉建议允许一个以上人可访问**HEROS.Admin**角色的账户。这样可以确保在系统管理员不在场时，可对用户管理进行必要的修改。

设置数据库

执行以下操作，设置数据库：

- ▶ 选择数据库，以保存用户数据
- ▶ 创建数据库
- ▶ 按下**应用**软键
- ▶ 按下**结束**软键
- > 数控系统打开**需要重新启动系统**窗口。
- ▶ 按下**是**重新启动系统
- > 数控系统重新启动。



本地LDAP数据库

使用**本地LDAP数据库**功能前，必须满足以下条件：

- 用户管理已被激活
- 已配置**useradmin**用户

执行以下操作，设置**本地LDAP数据库**：


- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**LDAP用户数据库**功能
- > 该数控系统激活灰色区，以编辑LDAP用户数据库。
- ▶ 选择**本地LDAP数据库**功能
- ▶ 选择**配置**功能
- > 数控系统打开**配置本地LDAP数据库**窗口。
- ▶ 输入**LDAP域**的名称
- ▶ 输入密码
- ▶ 再次输入密码
- ▶ 按下**确定**软键
- > 数控系统关闭**配置本地LDAP数据库**窗口。



开始编辑用户管理前，该数控系统提示输入本地LDAP数据库的密码。
密码不能过于简单，且只能由系统管理员一人知道。
更多信息: "创建其它用户", 383 页



如果数控系统的主机名或域名改变，需要重新配置本地LDAP数据库。

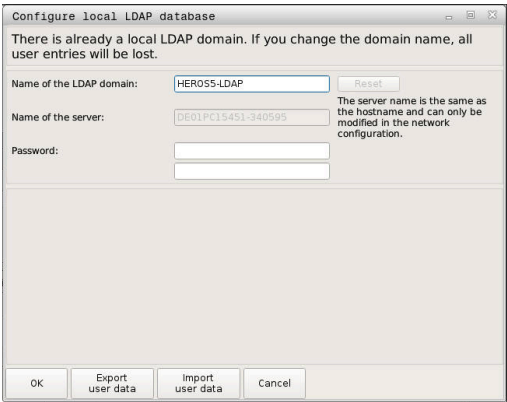

远程计算机的LDAP

要求

使用**远程计算机的LDAP**功能前，必须满足以下条件：

- 用户管理已激活
- 已配置**useradmin**用户
- 已在公司网络中创建LDAP数据库
- 必须将现有LDAP数据库的服务器配置文件保存在该数控系统中或网络上的计算机中
- 拥有该现有配置文件的计算机正在工作。
- 在网络中，可访问拥有该现有配置文件的计算机

提供服务器配置文件


执行以下操作，提供LDAP数据库的服务器配置文件：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**LDAP用户数据库**功能
- > 该数控系统激活灰色区，以编辑LDAP用户数据库。
- ▶ 选择**本地LDAP数据库**功能
- ▶ 选择**导出服务器 配置**功能
- > 数控系统打开**导出LDAP配置文件**窗口。
- ▶ 在名称框中输入服务器配置文件的文件名
- ▶ 将该文件保存在希望的文件夹下
- > 成功导出服务器配置文件。

在另一台计算机上使用LDAP数据库

要使用**远程计算机的LDAP**功能，执行以下操作：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**LDAP用户数据库**功能
- > 该数控系统激活灰色区，以编辑LDAP用户数据库。
- ▶ 选择**远程计算机的LDAP**功能
- ▶ 选择**导入服务器 配置**功能
- > 数控系统打开**导入LDAP配置文件窗口**。
- ▶ 选择现有配置文件
- ▶ 选择**文件**
- ▶ 按下**应用**软键
- > 配置文件被导入。

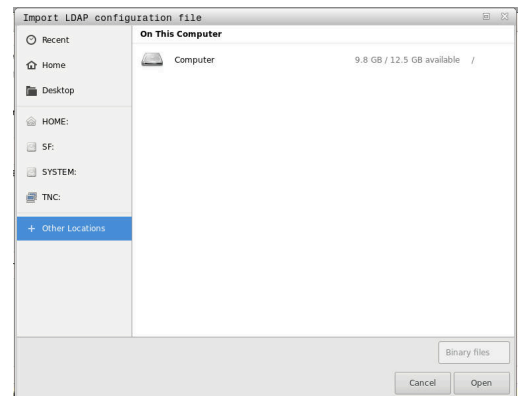

连接Windows域

前提条件

使用**连接Windows域**功能前，必须满足以下条件：

- 用户管理已激活
- 已配置**useradmin**用户
- 网络中有一个Windows活动域控制器 (Active Domain Controller)
- 可访问域控制器的密码
- 可访问域控制器的用户界面或由IT系统管理员提供支持
- 可在网络中访问域控制器

设置连接Windows域功能

执行以下操作，设置连接Windows域功能：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**连接Windows域**功能
- ▶ 选择**查找 域**功能



用**配置**功能，定义连接的多个设置项：

- 用**将SID映射到Unix UID**复选框选择是否自动将Windows SID映射为Unix UID
- 用**Use LDAPs**复选框选择LDAP或安全LDAP。对于LDAP，定义安全连接是否校证书
- 定义一个特殊的Windows用户组，限制该组用户对数控系统的连接
- 修改组织单位，在该单位中保存HEROS角色名
- 修改前缀，例如，管理不同车间的用户。可修改HEROS角色名的各个前缀（例如，HEROS车间1或HEROS车间2）
- 修改HEROS角色名中的分隔符

- ▶ 按下**应用**软键
- > 该数控系统打开**连接域**窗口。



计算机账户的组织单位：功能用于在现有的组织单位中指定要创建访问的组织单位，例如

- ou = 数控系统
- cn = 计算机

输入值必须与域的条件相符。词条不可换。

- ▶ 输入域控制器的用户名
- ▶ 输入域控制器的密码
- > 该数控系统连接找到的Windows域。
- > 该数控系统检查在域中已创建的全部所需角色都为组。



如果域中已创建的部分所需角色不为组，该数控系统显示报警信息。

如果该数控系统显示报警信息，使用以下两种方法之一：

- ▶ 按下**添加 角色 定义**软键
 - 选择**添加**功能这时，在域中直接输入角色。
 - 按下**导出**该功能用于将角色导出为.ldif格式的文件。

- > 域中已将全部所需角色创建为组。



创建组

用以下方法创建不同角色所对应的组：


- 用系统管理员权限指定用户进入Windows域时，自动创建
- 将.ldif格式的导入文件导入到Windows服务器中

Windows系统管理员必须手动将用户添加到在域控制器中的角色（安全组）中。

后面提供有关Windows系统管理员如何组织组的两项建议。


例1

该用户是相应组的直接或间接成员：

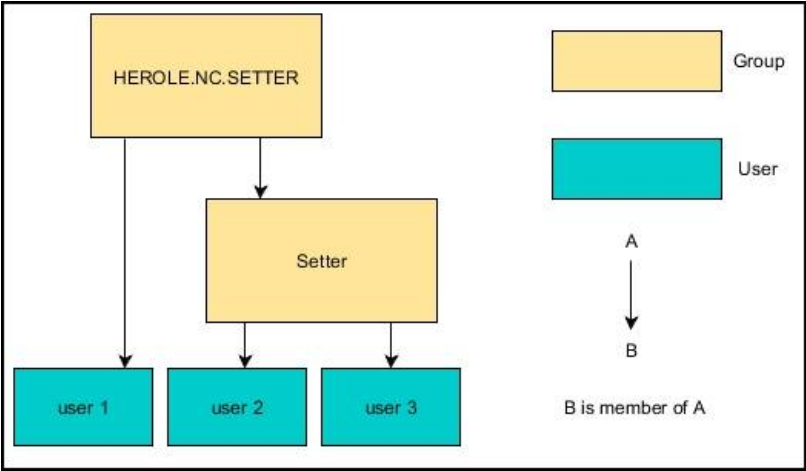

例2

不同领域（车间）的用户是前缀不同的多个组的成员：

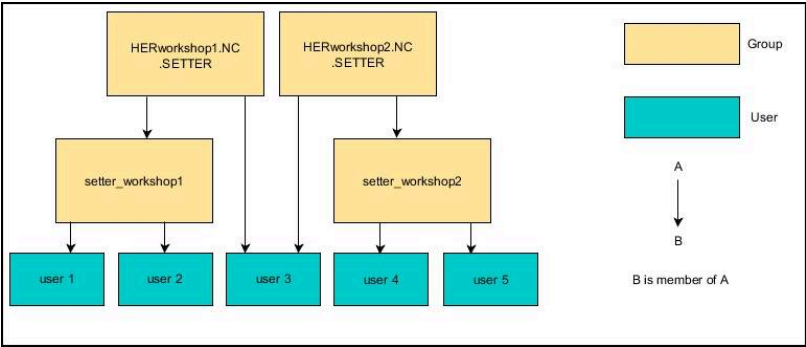

创建其它用户

创建更多用户前，必须满足以下条件：

- 已配置用户管理
- 已选和已配置LDAP数据库



用户管理选项卡仅适用于以下数据库：

- **本地LDAP数据库**
- **远程计算机的LDAP**

如果使用**连接Windows域**，需要配置Windows域中用户。


更多信息: "连接Windows域", 381 页

打开用户管理选项卡

要管理用户，执行以下操作：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**用户管理**选项卡
- ▶ 按下**编辑** 开软键
- > 如有密码，数控系统提示输入用户数据库的密码。
- > 输入密码后，数控系统打开**用户管理**菜单。

编辑现有用户或创建新用户。

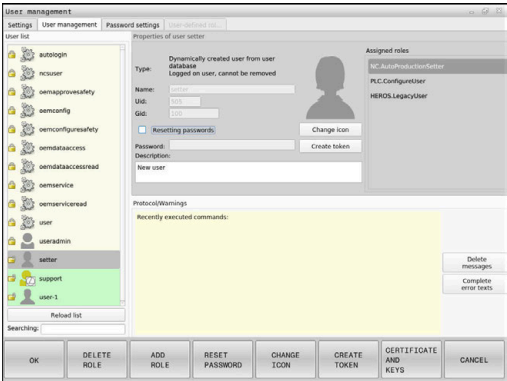

创建新用户

要创建新用户，执行以下操作：

- ▶ 按下**创建 新用户**软键
- 该数控系统打开一个窗口，用其创建用户。
- ▶ 输入用户名
- ▶ 输入该用户的密码

i 第一次登录后，用户必须修改密码。
更多信息: "登录用户管理", 399 页


- ▶ 根据需要创建用户描述
- ▶ 按下**添加 角色**软键
- ▶ 在选择窗口中，选择与用户对应的角色
更多信息: "角色的定义", 390 页
- ▶ 按下**添加**软键

i 菜单中提供两个附加软键：

- **添加 外部 登录**
例如，在**HEROS.Admin**处添加**Remote.HEROS.Admin**。
只能为远程登录该系统，激活该角色。
- **添加 本地 登录**
例如，在**HEROS.Admin**处添加**Local.HEROS.Admin**。
只能在该数控系统界面中进行本地登录，才能激活该角色。

- ▶ 按下**关闭**软键
- 该数控系统关闭创建用户的窗口。
- ▶ 按下**确定**软键
- ▶ 按下**应用**软键
- 该数控系统根据修改进行调整。
- ▶ 按下**结束**软键
- 该数控系统关闭用户管理。

i 如果配置数据库后，未重新启动该数控系统，该数控系统提示重新启动，以使修改生效。
更多信息: "配置用户管理", 376 页

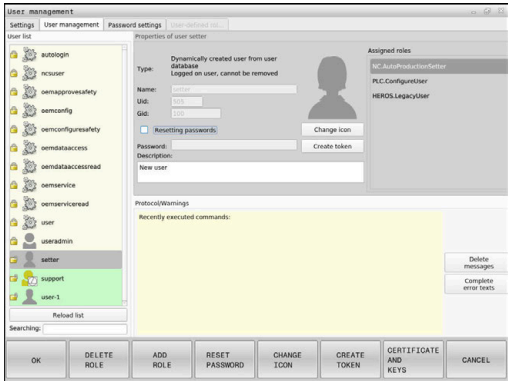

添加用户配置图

也可以为用户分配图片。为此，提供海德汉**默认用户图标**：。也能将你自己的JPEG或PNG格式的图片加载到该数控系统中。然后，将这些图片用作个人简介的图片。

要定义个人简介图片，执行以下操作：

- ▶ 用**HEROS.Admin**角色的用户登录，例如**useradmin**

更多信息: "登录用户管理", 399 页

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**用户管理**选项卡
- ▶ 按下**编辑 用户**软键
- ▶ 按下**修改 图标**软键
- ▶ 选择菜单中的所需图
- ▶ 按下**选择图标**软键
- ▶ 按下**确定**软键
- ▶ 按下**应用**软键
- > 该数控系统根据修改进行调整。



创建用户时，也能直接添加个人简介图片。

用户管理中的密码设置

密码设置选项卡

HEROS.Admin角色的用户可在**密码设置**选项卡中指定用户密码的具体要求。

更多信息: "权限", 393 页



创建密码时，如果未满足这里定义的要求，该数控系统将显示出错信息。

执行以下操作，打开**密码设置**选项卡：


- ▶ 用**HEROS.Admin**角色的用户身份登录
- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择 **密码设置**选项卡
- ▶ 按下**编辑 开**软键
- > 数控系统打开**输入LDAP数据库的密码**窗口。
- ▶ 输入密码
- > 数控系统解锁**密码设置**选项卡，进行编辑。

定义密码设置

该数控系统允许用多个参数设置配置用户的密码要求。

执行以下操作，编辑参数：

- ▶ 打开**密码设置**选项卡
- ▶ 选择所需参数
- > 该数控系统蓝色高亮被选参数
- ▶ 滑块设置需要的参数。
- > 该数控系统在显示字段中显示选定的参数。

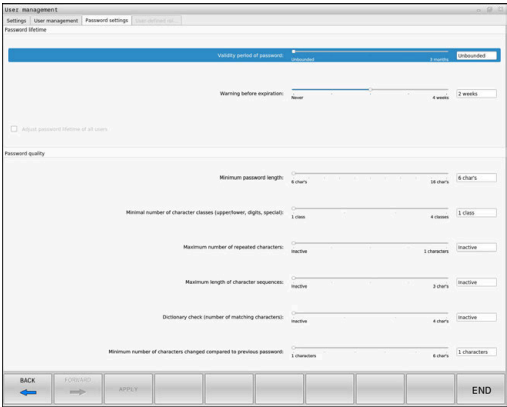



- ▶ 按下**应用**软键
- > 该数控系统使修改生效。

相应参数包括：

密码生命期

- **密码有效期：**
这里，指定密码可用的长度。
- **到期前警告：**
自定义的时间开始，将显示警告信息，警告密码即将到期。

密码质量


- **密码的最短长度：**
这里，指定密码的最短长度。
- **最小字符类数（大写/小写，数字，特殊符号）：**
这里，指定密码不同字符类型的最少数量。
- **最多重复的字符数：**
这里，指定密码相同的连续字符的最大数量。
- **最多的字符序列长度：**
这里，指定密码中使用的字符序列的最大长度，例如123。
- **字典检查（匹配的字符数）：**
这里，用于检查密码中是否含已知文字和指定允许的有意义字符数量。
- **与原密码相比至少改变的字符数：**
这里，指定新密码中必须有多少个字符不同于已有密码中的字符。

访问权限

用户管理功能以Unix权限管理为基础。用权限管理对该数控系统的访问。

用户管理功能在以下方面存在不同：

- 用户
- 角色
- 权限

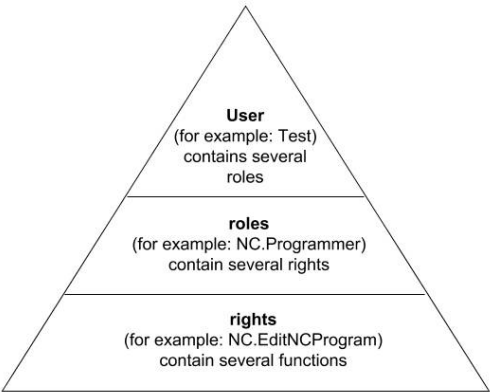

用户

用户可为该数控系统中预定义的用户，或为最终用户定义的用户。

用户管理提供以下用户类型：

- 海德汉预定义的功能用户
 更多信息: "海德汉功能用户", 389 页
- 机床制造商定义的功能用户
- 自定义用户

用户含已为其分配的全部角色。



机床制造商定义其功能用户，用于执行特定任务，例如机床维护。

根据分配的任务，可用预定义的功能用户或已创建的新用户之一。

在该数控系统的工厂默认设置中，已预定义海德汉功能用户的访问权限。

角色

角色由该数控系统提供的部分功能权限的组合组成。

- **操作系统角色：**
- **NC操作员角色：**
- **机床制造商（PLC）角色：**

该数控系统已预定义全部这些角色。

可为一名用户分配一个以上角色。

权限

权限由多个功能组成，包括该数控系统的任务部分，例如编辑刀具表。

- HEROS权限
- NC权限
- PLC权限（机床制造商）

如果为用户分配一名以上角色，则给予该用户这些角色的全部权限。



确保为每一名用户分配其需要的全部访问权限。访问权限由用户在该数控系统上进行的操作确定。

海德汉功能用户


海德汉功能用户是预定义的用户，激活用户管理功能时，自动创建功能用户。功能用户不允许修改。

海德汉在该数控系统的工厂默认设置中提供四种不同的功能用户。

- **oem**
oem功能用户用于机床制造商。oem功能用户可以访问该数控系统的PLC分区。
- **机床制造商定义的功能用户**



参见机床手册！
机床制造商定义的用户与海德汉预定义的用户不同。
机床制造商的功能用户在**传统模式**下已被激活，取代密码号。
输入密码号或取代密码号的密码，临时激活**oem**功能用户的权限。
更多信息: "当前用户", 404 页
- **sys**
sys功能用户可访问该数控系统的系统分区。该功能用户预留给JH服务人员使用。
- **user**
在**传统模式**下，数控系统启动时，**user**功能用户自动登录到系统中。当用户管理功能激活时，**user**功能用户不起作用。在**传统模式**下，不能修改**user**类的已登录用户。
- **useradmin**
激活用户管理时，自动创建**useradmin**功能用户。**useradmin**用于配置和编辑用户管理功能。

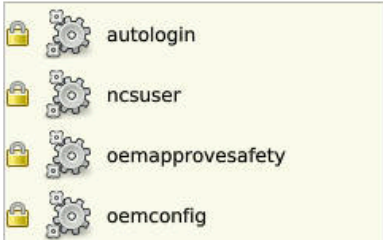

角色的定义

海德汉将各项任务的多个权限组合为角色。不同预定义的角色用于分配用户可用的权限。下表介绍不同角色的各项权限。

i

每名用户拥有至少一个操作系统角色和至少一个编程角色。

允许角色为本地登录或为远程登录的角色。对于本地登录，用户直接在该数控系统的显示界面中登录。远程登录（DNC）的连接通过SSH进行。

因此，用户的权限取决于用户操作该数控系统的访问权限。

如果一个角色仅允许本地登录，为该角色名添加**本地**，例如**Local.HEROS.Admin**，而不用**HEROS.Admin**。

如果一个角色仅允许远程登录，为该角色名添加**远程**，例如**Remote.HEROS.Admin**，而不用**HEROS.Admin**。

角色分类的优点：

- 简化管理
- 不同的权限在该数控系统的不同软件版本与不同机床制造商之间相互兼容。

i

多种不同的应用需要访问特定界面。根据需要，系统管理员也可建立访问所需界面的权限，以及访问部分功能和其它程序的权限。这些权限来自**操作系统角色**：

i

在该数控系统的以下版本软件中，以下内容有变化：

- HEROS角色名
- Unix组
- 基本ID号

操作系统角色：

角色	权限		
	HEROS角色名	UNIX组	基本ID号
HEROS.RestrictedUser	操作系统最低权限用户的角色		
	■ HEROS.MountShares	■ mnt	■ 332
	■ HEROS.Printer	■ lp	■ 9
HEROS.NormalUser	操作系统上权限有限的普通用户的角色		
	该角色准予 RestrictedUser 角色的权限，以及以下权限：		
	■ HEROS.SetShares	■ mntcfg	■ 331
HEROS.LegacyUser	■ HEROS.ControlFunctions	■ ctrlfct	■ 337
	对于 传统用户 角色，该数控系统中操作系统的工作特性与无用户管理功能的老版本软件的工作特性相同。用户管理保持激活。		
	该角色准予 NormalUser 角色的权限，以及以下权限：		
	■ HEROS.BackupUsers	■ userbck	■ 334
	■ HEROS.PrinterAdmin	■ lpadmin	■ 16
	■ HEROS.SWUpdate	■ swupdate	■ 338
	■ HEROS.SetNetwork	■ netadmin	■ 333
	■ HEROS.SetTimezone	■ tz	■ 330
HEROS.LegacyUserNoCtrlfct	■ HEROS.VMSharedFolders	■ vboxsf	■ 1000
	该角色决定未激活用户管理功能时，远程登录的权限，例如用SSH登录时。数控系统自动分配角色。		
	该角色给予 LegacyUser 角色的权限，但不含以下权限：		
HEROS.Admin	■ HEROS.ControlFunctions	■ ctrlfct	■ 337
	网络配置和用户管理配置是该角色准予的部分权限。		
	该角色准予 LegacyUser 角色的权限，以及以下权限：		
	■ HEROS.UserAdmin	■ useradmin	■ 336

NC操作员角色：

角色	权限		
	HEROS角色名	UNIX组	基本ID号
NC.Operator	该角色允许运行NC程序。		
	■ NC.OPModeProgramRun	■ NCOpPgmRun	■ 302
NC.Programmer	该角色准予NC编程的权限。		
	该角色准予 Operator 角色的权限，以及以下权限：		
	■ NC.EditNCProgram	■ NCEdNCProg	■ 305
	■ NC.EditPalletTable	■ NCEdPal	■ 309
	■ NC.EditPresetTable	■ NCEdPreset	■ 308
	■ NC.EditToolTable	■ NCEdTool	■ 306
	■ NC.OPModeMDi	■ NCOpMDI	■ 301
	■ NC.OPModeManual	■ NCOpManual	■ 300
NC.Setter	该角色用于编辑刀位表。		
	该角色准予 Programmer 角色的权限，以及以下权限：		
	■ NC.ApproveFsAxis	■ NCApproveFsAxis	■ 319
	■ NC.EditPocketTable	■ NCEdPocket	■ 307
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
	■ NC.SetupProgramRun	■ NCSetupPgRun	■ 303
NC.AutoProductionSetter	该角色允许执行全部NC功能，包括编写定时启动的NC程序。		
	该角色准予 Setter 角色的权限，以及以下权限：		
	■ NC.ScheduleProgramRun	■ NCSchedulePgRun	■ 304
NC.LegacyUser	对于 传统用户 角色，该数控系统的NC编程的工作情况与无用户管理功能的老版本软件相同。用户管理保持激活。 传统用户 的权限与 AutoProductionSetter 的权限相同。		
NC.AdvancedEdit	该角色用于使用NC和表编辑器的特殊功能。		
	■ Q参数编程的特殊功能和编辑表头		
	取代密码号 555343		
	■ NC.EditNCProgramAdv	■ NCEditNCPgmAdv	■ 327
NC.RemoteOperator	■ NC.EditTableAdv	■ NCEditTableAdv	■ 328
	该角色用于从外部应用程序启动NC数据程序。		
	■ NC.RemoteProgramRun	■ NCRemotePgmRun	■ 329

机床制造商（PLC）角色：

角色	权限		
	HEROS角色名	UNIX组	基本ID号
PLC.ConfigureUser	该角色准予密码号123的权限。		
	■ NC.ConfigUserAdv	■ NCConfigUserAdv	■ 316
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
PLC.ServiceRead	该角色用于服务期间的只读访问。 该角色用于显示不同类型的诊断信息		
	■ NC.Data.AccessServiceRead	■ NCDAServiceRead	■ 324



参见机床手册！
机床制造商可调整PLC角色。

机床制造商调整**机床制造商（PLC）角色**：时，以下内容可能改变：

- 角色的名称
- 角色的编号
- 角色的功能

权限

下表为各项权限的完整列表。

权限：

HEROS角色名	描述
HEROS.Printer	将数据输出到网络打印机上
HEROS.PrinterAdmin	网络打印机的配置
NC.OPModeManual	在 手动操作 和 电子手轮 操作模式下操作机床。
NC.OPModeMDi	使用 手动数据输入定位 操作模式。
NC.OPModeProgramRun	在 运行程序 自动方式 或 运行程序, 单段方式 操作模式下执行NC数控程序
NC.SetupProgramRun	在 手动操作 和 电子手轮 操作模式下探测。用 AFC 和 ACC 功能。
NC.ScheduleProgramRun	编写定时启动的NC数控程序
NC.EditNCProgram	编辑NC程序
NC.EditToolTable	编辑刀具表
NC.EditPocketTable	编辑刀位表
NC.EditPresetTable	编辑预设表
NC.EditPalletTable	编辑托盘表
NC.SetupDrive	最终用户对驱动器的调整
NC.ApproveFsAxis	确认安全轴的测试位置
NC.EditNCProgramAdv	附加NC数控功能
NC.EditTableAdv	附加表编程功能（例如，表头的编辑）
HEROS.SetTimezone	时间和日期、时区的调整，通过NTP和HEROS菜单进行时间同步
HEROS.SetShares	数控系统上挂接的公共网络驱动盘的配置
HEROS.MountShares	连接数控系统网络或断开网络连接

HEROS角色名	描述
HEROS.SetNetwork	网络配置和数据安全性的相关设置
HEROS.BackupUsers	在数控系统上进行数据备份，适用于该数控系统上的全部已配置用户
HEROS.BackupMachine	备份和还原机床整机配置的数据
HEROS.UserAdmin	该数控系统的用户管理配置 包括创建、删除和配置本地用户
HEROS.ControlFunctions	控制操作系统的功能 ■ 辅助功能，例如启动和停止NC数控软件 ■ 远程维护 ■ 先进的诊断功能，例如日志数据
HEROS.SWUpdate	该数控系统软件更新文件的安装
HEROS.VMSharedFolders	访问虚拟机的共享文件夹 仅适用于在虚拟机内运行编程站时
NC.RemoteProgramRun	从外部应用程序启动NC数控程序，例如用DNC接口
NC.ConfigUserAdv	配置用密码号 123 访问已激活的内容
NC.Data.AccessServiceRead	服务期间，只读访问PLC分区

激活Autologin

激活**Autologin**功能时，数控系统启动期间，自动激活已定义的用户，无需输入密码。

与**传统模式**相反，这样可以限制无需输入密码用户的权限。

对于其它授权，数控系统仍需要输入验证信息。

要激活**Autologin**功能，必须满足以下条件：

- 已配置用户管理
- 已定义**Autologin**的用户

执行以下操作，激活**Autologin**功能：

- ▶ 调用用户管理功能
- ▶ 选择**设置**选项卡
- ▶ 按下**全局设置**软键
- ▶ 选中**激活自动登录**复选框**Enable autologin**
- > 数控系统打开一个窗口，选择用户。
- ▶ 选择用户
- ▶ 输入用户密码
- ▶ 按下**确定**软键

外部应用程序的用户认证

简要介绍

如果用户管理已激活，外部应用程序也需要用户认证，确保分配恰当的权限。

如果使用LSV2连接，将在SSH隧道中连接。这样为远程用户分配一个在该数控系统上已创建的用户，准予远程用户该用户的权限。



此外，SSH隧道的数据加密可以保护通信使其不被攻破。



对于OPC UA连接，保存的用户证书用于认证。


更多信息: "海德汉OPC UA NC服务 (选装项56 - 61) ",
407 页

SSH隧道传输系统

前提条件：

- TCP/IP网络
- 远程计算机为SSH客户端
- 该数控系统为SSH服务器
- 密钥对包括
 - 私钥
 - 共钥

SSH客户端与SSH服务器之间只用SSH连接。
用密钥对保护该连接。密钥对在客户端生成。密钥对由私钥和共钥组成。私钥保留在客户机中。建立连接时，将共钥传给服务器并分配给一定用户。
客户端用预定义的用户名进行服务器连接。服务器用共钥校验连接的发起人是否持有的相应私钥。如果有，服务器接受SSH连接，并将其分配给已用于登录的用户。然后，在SSH连接的“隧道”中进行通信。

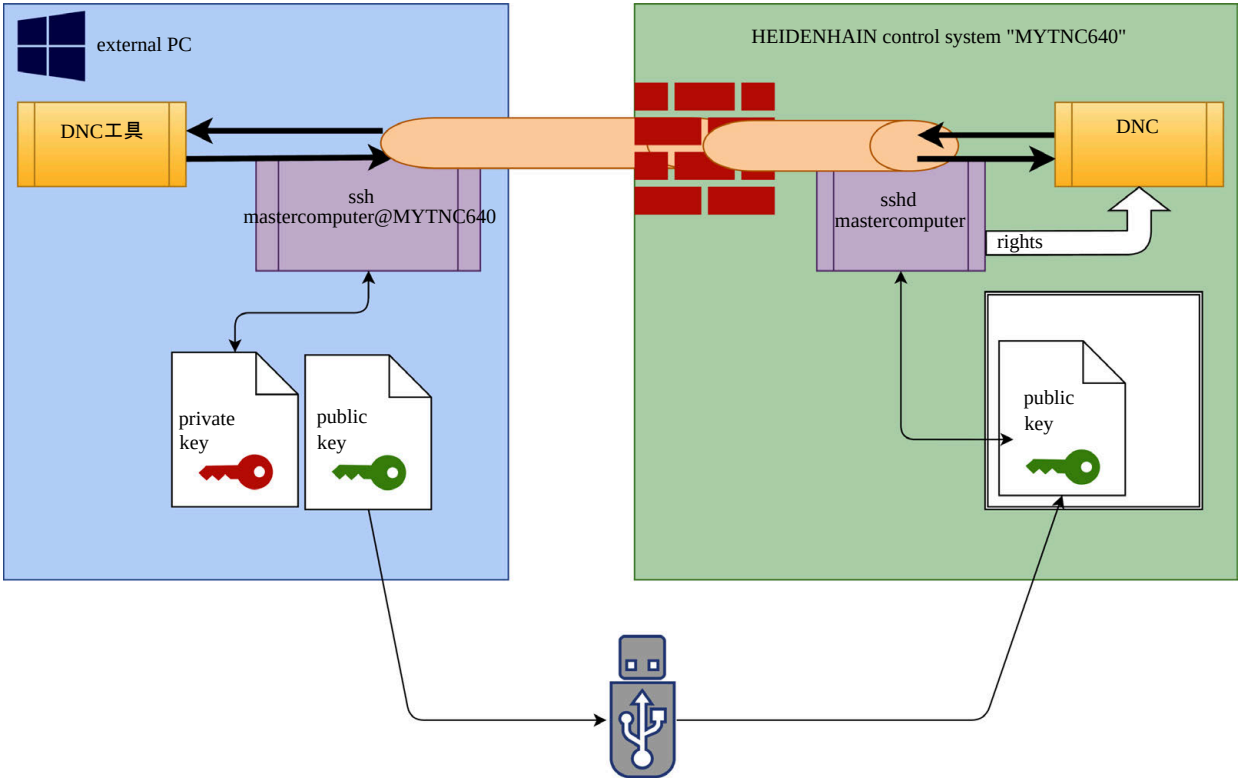

在外部应用程序中使用



当用户管理功能激活时，数控系统自动使串行接口的 LSV2 连接不可用（COM1 和 COM2），以确保安全。

更多信息: "TNC 620 的串口", 362 页

海德汉的计算机工具，例如 **v3.3** 版及更高版本的 TNCremo 提供用隧道创建、建立和管理安全连接的全部功能。

创建连接时，TNCremo 生成需要的密钥对，并将公钥传给该数控系统。



一旦 TNCremo 创建了连接配置，在建立连接的所有计算机工具中可以分享其配置。

也能用于使用 RemoTools SDK 中的海德汉 DNC 部件的应用程序，以进行通信。无需调整现有的客户应用程序。



要用相应的 **CreateConnections** 工具扩展连接配置，需要进行更新，更新到 **海德汉 DNC v1.7.1**。不需要修改应用程序的源代码。

设置和删除安全连接

执行以下操作，为登录的用户设置安全连接：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**当前用户**菜单项
- ▶ 按下**证书 和 密匙**软键
- ▶ 选择**允许密码验证**功能
- ▶ 按下**现在保存和 重新启动 服务器**软键
- ▶ 用**TNCremo**设置安全连接（TCP安全）。



详细信息，参见TNCremo内的帮助系统。

- > TNCremo将公钥保存在该数控系统内。



要确保最高程度的安全性，保存公有密钥后，取消激活**允许密码验证**功能。

- ▶ 取消选择**允许密码验证**功能
- ▶ 按下**现在保存和 重新启动 服务器**软键
- > 该数控系统接受修改。



除使用计算机工具创建密码认证外，也能将公钥导入到该数控系统，导入时，用U盘或网络驱动器导入。

执行以下操作，删除该数控系统中的密钥，避免用户使用安全的连接：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**当前用户**菜单项
- ▶ 按下**证书 和 密匙**软键
- ▶ 选择需删除的密匙
- ▶ 按下**删除SSH密匙**软键
- > 该数控系统删除被选的密匙。

取消激活防火墙内不完全的连接

防火墙应阻挡DNC协议LSV2和RPC，确保使用安全连接，为数控系统提供真正的IT高安全性优势。

需要用以下方改用安全连接：

- 提供全部外部应用（例如，取放机器人）的机床制造商



如果用**机床网络X116**连接其它应用程序，不需要切换到加密连接。

- 自定义外部应用程序的用户

如果已确定各方的连接都安全，可在防火墙中阻挡LSV2和RPC DNC协议。

要在防火墙中排序协议，执行以下操作：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**防火墙**菜单项
- ▶ 选择用于**DNC**和**LSV2**的**禁止全部**方式
- ▶ 选择**应用**功能
- > 该数控系统保存修改。
- ▶ 用**OK**关闭窗口**OK**

登录用户管理

在以下情况下，数控系统显示登录对话框：

- 执行**用户退出登录**功能后
- 执行**切换用户**功能后
- 屏幕保护程序锁屏后
- 如果激活了用户管理和未激活**Autologin**，数控系统启动后立即显示

登录对话框提供以下选项：

- 至少登录一次的用户
- **其它用户**

第一次登录的用户

用户身份第一次登录时，需要使用**其它**输入框。

执行以下操作，第一次用**其它**选项登录为用户：

- ▶ 在登录对话框中，选择**其它**
- > 该数控系统放大所选用户的图标。
- ▶ 输入用户名
- ▶ 输入用户密码
- > 该数控系统打开一个窗口，该窗口显示**密码已过期**信息。**现在修改密码。**
- ▶ 输入当前密码
- ▶ 输入新密码
- ▶ 再次输入新密码
- > 该数控系统用新用户登录。
- > 登录对话框中显示该用户。



用密码和已知用户身份登录

用登录框中显示的用户身份登录时，执行以下操作：

- ▶ 选择登录对话框中的相应用户
- > 该数控系统放大所选用户的图标。
- ▶ 输入用户密码
- > 该数控系统用所选用户登录。

 数控系统在登录对话框中显示大写锁定 (CAPS LOCK) 是否激活。

用令牌的用户身份登录

用令牌的用户身份登录时，执行以下操作：

- ▶ 将令牌靠近读码器
- ▶ 根据需要输入PIN
- > 该数控系统用所选用户登录。
- ▶ 从读码器中取出令牌

密码要求

 为了保证安全，密码需满足以下条件：

- 至少8个字符
- 字母、数字和特殊字符
- 避免使用完整单词或顺序字符（例如，Anna或123）

注意，系统管理员可以定义密码必须满足的要求。密码要求包括：

- 最小长度
- 不同类型字符的最少数量
 - 大写字母
 - 小写字母
 - 数字
 - 特殊字符
- 字符串的最大长度（例如，54321 = 五个字符的字符串）
- 必须匹配字典检查的字符数。
- 与原有密码相比，至少改变的字符数

如果新密码不满足要求，将显示出错信息。也就是说，必须输入不同的密码。

 系统管理员可指定密码到期日。如果在有效期内不修改密码，将无法用该用户身份登录。如为该情况，在用户再次登录前，系统管理员重置该用户的密码。

- ▶ 定期修改密码

更多信息: "修改当前用户的密码", 405 页

- ▶ 记录密码修改警告信息

切换或退出登录用户

用**关机** HEROS菜单项或菜单栏右下位置的同名图标打开**关闭并重新启动**窗口。


该数控系统提供以下选项：

- **关机：**
 - 该数控系统停止运行并结束全部附加程序和功能
 - 系统关机
 - 该数控系统关机
- **重新启动：**
 - 该数控系统停止运行并结束全部附加程序和功能
 - 系统重新启动
- **退出登录：**
 - 该数控系统结束全部附加程序
 - 用户退出
 - 显示登录窗口

i 要继续操作，需要用新用户登录并输入密码。
在原退出登录的用户名义下继续运行NC程序。

- **用户的切换：**
 - 显示登录窗口
 - 用户未退出登录


i 可以不输入密码，用**取消**按钮关闭登录窗口。
已登录用户已启动的全部附加程序和NC程序继续运行。

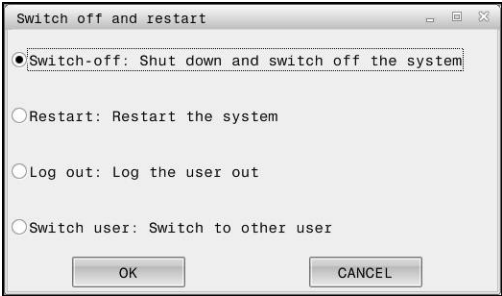

锁屏的屏幕保护程序

用屏幕保护程序将该数控系统锁屏。在锁屏期间，已启动的NC数控程序继续运行。

i 需要输入密码才能将锁屏再次解锁。
更多信息：“登录用户管理”，399 页

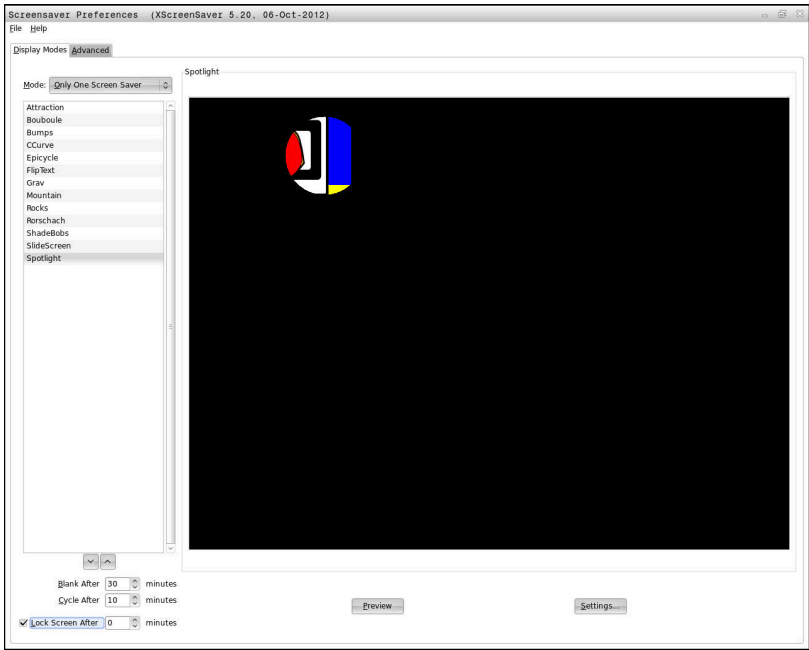


执行以下操作，访问HEROS菜单中的屏幕保护程序的设置：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开HEROS菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**屏幕保护程序**菜单项

屏幕保护程序提供以下选项：

- 用**到时后空白**的设置，定义应在几分钟后启动屏幕保护程序。
- 用**到时后锁屏**的设置，激活用密码保护的锁屏。
- **到时后锁屏**之后的时间值为屏幕保护程序启动后激活锁屏的延迟时间。值**0**表示屏幕保护程序启动后立即锁屏。

当锁屏激活时和使用以下输入设备（例如鼠标时），屏幕保护程序不显示，显示锁屏。

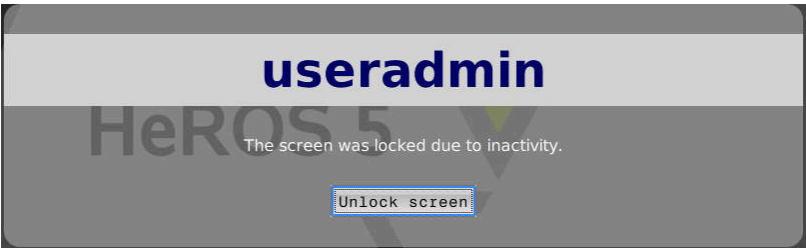


用**解锁显示界面**或**Enter**按键再次打开登录窗口。

HOME目录

当用户管理功能激活时，每一名用户可用一个私有的**HOME:**目录，用其保存自己的程序和文件。

已登录的用户可以查看**HOME:**目录。

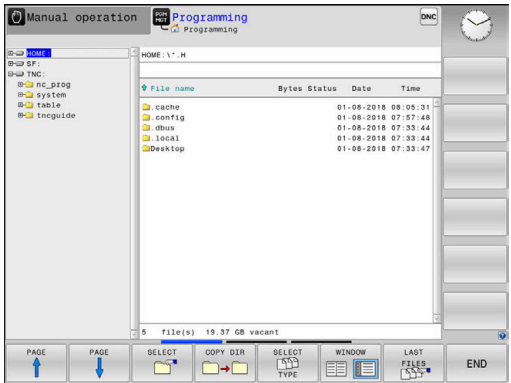


‘公共 (public)’ 目录

公共 (public) 目录

第一次激活用户管理功能时，将连接TNC分区下的公共 (public) 目录。

任何用户都能访问公共 (public) 目录。

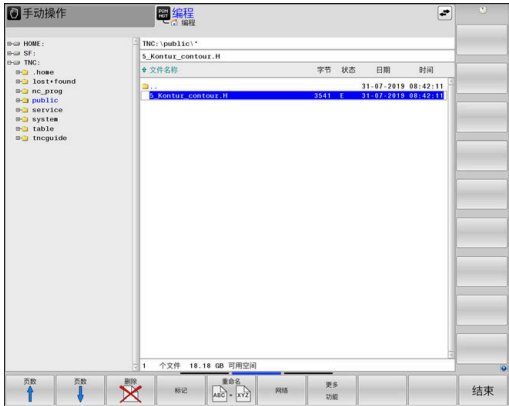

设置高级文件访问权限

要控制公共 (public) 目录下个别文件的使用，海德汉提供高级 访问 权限功能，用该功能可以在文件级限制访问。

要调用高级 访问 权限功能，执行以下操作：

- 
- ▶ 选择编程操作模式
- 
- ▶ 按下程序管理器按键
- 
- ▶ 切换到水平软件行2
- 
- ▶ 按下更多 功能软键
- ▶ 切换到水平软件行2
- ▶ 按下高级 访问 权限软键
- ▶ 数控系统打开设置高级访问权限窗口。

设置文件访问权限

如果将文件传输到公共 (public) 目录或在该目录下创建文件，该数控系统将登录的用户视为文件拥有人。拥有人可控制其文件的访问权限。




只能定义公共 (public) 目录下文件的访问权限。
对于TNC分区中的全部文件，而非公共 (public) 目录下的全部文件，用户 (user) 功能将自动分配用户为拥有方。

可指定以下用户的访问权限：

- 拥有方：
拥有该文件的人
- 组：
选定的Linux组或拥有特定海德汉访问权限的用户
- 其它：
不属于已选定的Linux组或无海德汉指定访问权限的全部用户。

执行以下操作，设置访问权限：

- Read
文件可看
- 写入
文件可编辑

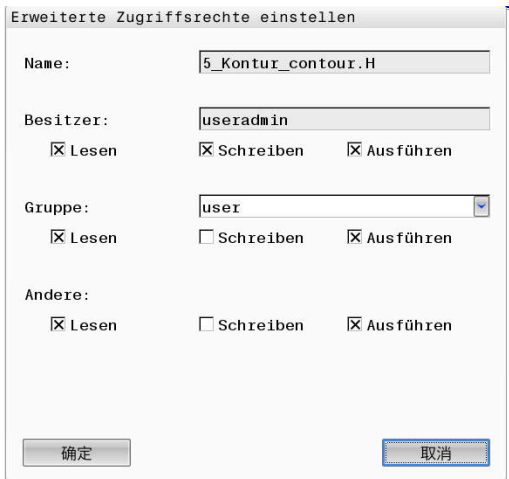

■ 运行

文件可执行

用**设置高级访问权限**窗口中的软键选择或取消选择用户的全部访问权限：

- 切换访问用户


▶ 选择或取消选择**拥有方**：的全部访问权限**拥有方**：
- 切换访问用户组

▶ 选择或取消选择**组**：的全部访问权限**组**：
- 切换访问其它

▶ 选择或取消选择**其它**：的全部访问权限**其它**：

执行以下操作，选择组的访问权限：

- ▶ 调用**高级 访问 权限**功能
- ▶ 在下拉菜单中选择需要的组
- ▶ 根据需要，选择或取消选择访问权限
- > 全部修改都用红色高亮显示。
- ▶ 选择**Ok**
- > 访问权限的修改生效。

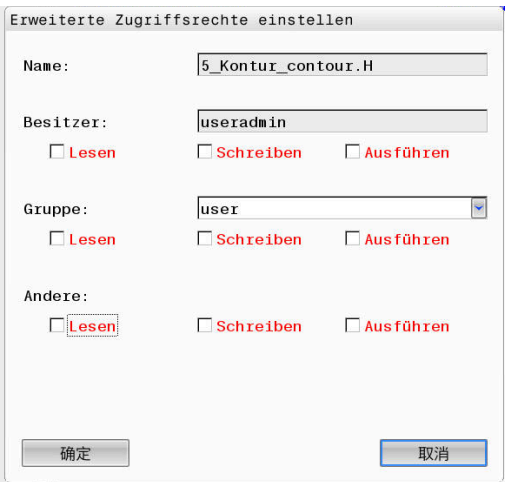

当前用户

当前用户功能用于在**HEROS**菜单中查看已登录用户的用户组权限。




在传统模式下，数控系统启动时，**user**功能用户自动登录到系统中。当用户管理功能激活时，**user**功能用户不起作用。

更多信息: "海德汉功能用户", 389 页

调用**当前用户**：

- ▶ 按下**DIADUR**按键，打开**HEROS**菜单
- ▶ 选择**设置**菜单项
- ▶ 选择**当前用户**菜单图标

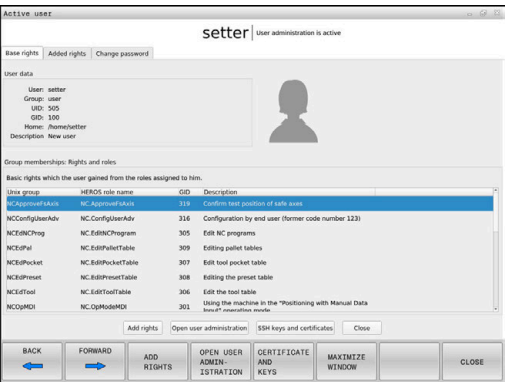

临时修改当前用户的权限

用户管理功能用于添加所选用户的权限，临时增加当前用户的权限。

执行以下操作，临时增加用户的权限：

- ▶ 调用**当前用户**
- ▶ 按下**附加 权限** 软键
- ▶ 选择用户
- ▶ 输入用户的用户名
- ▶ 输入所选用户的密码
- > 数控系统临时增加登录用户的权限，添加**附加权限**中指定用户的权限。



可临时激活**oem**功能用户的权限。为此，输入机床制造商定义的相应密码号或密码。

可用以下选项删除已临时添加的权限：

- 输入密码号**0**
- 用户退出
- 按下**删除附加权限**软键

执行以下操作，选择**删除附加权限**软键：

- ▶ 调用**当前用户**
- ▶ 选择**附加权限**选项卡
- ▶ 按下**删除附加权限**软键

修改当前用户的密码

在**当前用户**菜单项中，可以修改当前用户密码。

执行以下操作，修改当前用户的密码：

- ▶ 调用**当前用户**
- ▶ 选择**修改密码**选项卡
- ▶ 输入原有密码
- ▶ 按下**校验旧密码**软键
- > 该数控系统检查是否正确输入原有密码。
- > 如果密码正确，激活**新密码**和**重复输入密码**字段。
- ▶ 输入新密码
- ▶ 再次输入新密码
- ▶ 按下**设置新密码**软键
- > 该数控系统比较系统管理员定义的密码要求与输入的密码。

更多信息：“登录用户管理”，399 页

- > 显示**修改密码成功**提示信息。

定义令牌登录

数控系统也允许令牌登录。无需输入密码，可安全地登录。



参见机床手册！

机床制造商必须为令牌的使用进行机床准备。例如，在机床上安装相应的读码器。

在**当前用户**菜单项中，可为当前用户定义令牌登录。

创建以下令牌：

- ▶ 调用**当前用户**
- ▶ 选择**Create token**
- ▶ 根据需要，用**Switch type**选择令牌类型
- ▶ 输入用户密码
- ▶ 根据需要输入PIN
- ▶ 将令牌靠近读码器
- ▶ 选择**重新加载列表**
- ▶ 从列表中选择令牌
- ▶ 选择**Start writing**
- ▶ 如果已定义，输入PIN
- > 数控系统用写入操作启动。
- ▶ 将令牌靠近读码器直到写入操作完成。
- > 写入完成时，数控系统显示提示信息。

用**Delete token**可删除所创建的令牌和再次使用密码登录。

要求其它权限的对话

如果没有特定HEROS菜单项需要的权限，该数控系统打开一个需要其它权限的窗口：

在该窗口中，添加另一个用户的权限可以临时取得更多权限。

在**有该权限的用户**：框中，数控系统列表显示有权使用该功能的全部现有用户。



如果使用**连接Windows域**，只有最近登录的用户才显示在选择菜单中。


要获得未显示用户的权限，输入其用户数据。然后，该数控系统将在用户数据库中查找这些用户。

取得更多权限

执行以下操作，为您的权限临时增加另一个用户权限：

- ▶ 选择用户，该用户有所需权限
- ▶ 输入用户名
- ▶ 输入用户密码
- ▶ 按下**设置 权限**软键
- > 该数控系统将已输入的用户权限添加到你的权限中。

更多信息: "当前用户", 404 页

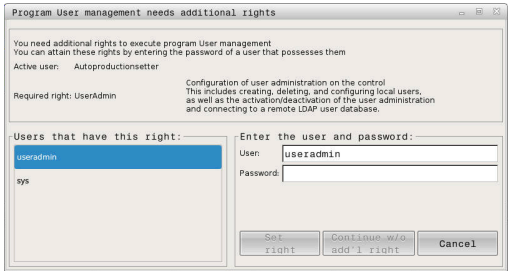

10.9 海德汉OPC UA NC服务 (选装项56 - 61)

概要

开放平台通信统一架构 (Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA)) 代表一系列技术规范。用这些技术规范将工业自动化领域的机床间通信 (M2M) 标准化。OPC UA允许在不同操作系统间、不同制造商的不同产品间交换数据, 例如海德汉数控系统和第三方软件。因此, 近年来, OPC UA已成为安全、可靠、独立于制造商/平台的工业通信的数据交换标准。

基于OPC UA通信, 海德汉数控系统提供**海德汉OPC UA NC服务**。每一个连接的OPC UA客户端需要6个软件选装项 (56 - 61) 之一。

标准化软件和定制化软件都可以使用**海德汉OPC UA NC服务**。由于采用统一的通信技术, 与其它已有的接口相比, OPC UA连接的开发工作量可显著减少。

海德汉OPC UA NC服务器用于访问服务器地址空间中提供的有关海德汉NC数控系统的数据和功能。支持以下OPC UA功能:

- 读写变量
- 订阅数据变化
- 执行方法
- 订阅事件
- 文件系统访问**TNC**:目录
- 文件系统访问**PLC**:目录 (需要相应的权限)

更多信息: "应用程序开发", 409 页

IT安全性

2016, 德国联邦信息安全局 (BSI) 发布有关OPC UA的安全分析报告。BSI进行的技术规范分析表明OPC UA相比其它工业协议, 提供更高的安全性。

海德汉遵守BSI建议, 并提供最新IT安全的全功能SignAndEncrypt。为此, 基于OPC UA的工业应用程序和**海德汉OPC UA NC服务**可以交换证书进行认证。此外, 全部加密传输数据。在通信方之间, 有效避免信息被拦截或被修改。

其中, HEROS **连接辅助**功能为证书设置提供帮助。

更多信息: "设置连接", 408 页

机床配置

如果使用**海德汉OPC UA NC服务**, OPC UA客户端应用程序可查询常规机床信息, 例如机床的生产年份或其位置。

为数字化地标识机床, 提供以下机床参数:

- 用户: **CfgMachineInfo** (131700号)
- 机床制造商: **CfgOemInfo** (131600号)



如果机床参数含多项, **一般信息组**中**MOD**对话框中提供**Info about machine manufacturer**和**Machine information**

设置连接

用连接辅助轻松配置

要快速和轻松设置OPC UA客户端应用程序，可用HEROS **连接辅助**功能。连接辅助帮助用户完成各所需步骤的设置，将OPC UA客户端应用程序连接数控系统。

连接辅助提供以下步骤：

- 导出**OPC UA NC服务**证书
- 导入OPC UA客户端应用程序的证书
- 将每一个可用的**OPC UA NC服务**软件选装项分配给OPC UA客户端应用程序
- 导入用户证书
- 将用户证书分配给用户
- 配置防火墙



连接辅助也帮助用户创建测试或样例证书，供用户和OPC UA客户端应用程序使用。在编程站上，严禁将在数控系统上创建的用户和客户端证书用于非编程用途。



如果选装项56至61至少其中之一已激活，数控系统创建服务器证书，这是自生成证书链中的一部分。
客户端应用程序或应用程序制造商创建客户端证书。
用户证书与用户账户关联。请联系贵公司的IT部门。

独立HEROS功能的复杂配置

除**连接辅助**的简易设置外，该数控系统还提供独立的HEROS功能，用于进行复杂配置：

- **PKI Admin**
海德汉**OPC UA NC服务**是应用程序之一 (Public Key Infrastructure (PKI)) 可用HEROS **PKI Admin**功能配置。启动HEROS **PKI Admin**功能后和选择**OPC UA NC服务**应用程序后，可用增强功能。
更多信息: "PKI Admin", 410 页
- **当前用户**和**UserAdmin**
OPC UA客户端应用程序的每一个用户都能使用认证的证书。为关联证书与用户，提供HEROS **当前用户**或**UserAdmin**功能。
更多信息: "用户管理", 375 页
- **OPC UA NC服务**
在HEROS **OPC UA NC服务**功能中含**许可证设置**名的对话，用于管理已激活软件选装项56至61的分配。



在**许可证设置**对话中的选择区提供证书进行激活前，必须导入OPC UA客户端应用程序的相应证书，导入时使用HEROS **PKI Admin**功能或**连接辅助**功能。
- **防火墙**
必须确保相应地配置防火墙，使OPC UA应用程序与**OPC UA NC服务**无法进行连接。
更多信息: "防火墙", 359 页

应用程序开发

OPC UA是独立于制造商/平台和开放的通信标准。因此，**海德汉OPC UA NC服务**未提供OPC UA客户端SDK。

海德汉信息模型

有关**海德汉OPC UA NC服务**支持的信息模型，请见单独文档**相伴技术规范**。



OPC UA NC服务器信息模型

有关**海德汉OPC UA NC服务器**的技术说明，参见名为**信息模型**的接口文档。本文档只有英文版。

ID : 1309365-xx



OPC UA NC服务器信息模型接口文档下载地址：

- **海德汉网站**

技术说明

要建立连接，OPC UA客户端必须支持**海德汉OPC UA NC服务**使用的**安全策略**和认证方式。

海德汉OPC UA NC服务提供以下端点配置：

- **安全模式**：SignAndEncrypt
- **算法**：Basic256Sha256
- **用户认证**：X509证书



端点配置含URL，其取决于服务器主机名，显示在**连接辅助**的最后一页中。

在用户管理中，可为用户分配用户证书。

访问目录

海德汉OPC UA NC服务器可读访问和可写访问TNC:和PLC:目录。



访问期间，与所用证书关联用户的权限有效。根据权限的设置，显示目录和文件以及访问选项。
如果用户管理已激活，无法访问其它用户的私有数据。
更多信息: "用户管理", 375 页

允许以下操作：

- 文件夹的创建和删除
 - 文件的读取、编辑、复制、移动、创建和删除。
- NC数控软件正在运行时，以下机床所引用的文件禁止写入：
- 机床制造商在机床参数CfɡTablePath (102500号) 中引用的表
 - 机床制造商在机床参数dataFiles (106303号，分支CfɡConfigData，106300号) 中引用的文件

即使NC数控软件已关闭，海德汉OPC UA NC服务器仍可访问数控系统。例如，只要操作系统在工作，就可以自动传输所创建的服务文件。

注意

小心：可能造成财产损失！

在编辑或删除前，数控系统不自动备份文件。无法还原缺失的文件。系统相关文件的删除或编辑，例如刀具表，可能影响数控系统的功能。

► 只能由授权的专业人员编辑系统相关文件

PKI Admin

海德汉OPC UA NC服务器需要三种不同的证书类型。服务器和客户端需要其中的两种，即应用程序实例证书，用于建立安全连接。授权和用特定用户权限启动会话需要第三种证书（用户证书）。



如果选装项56至61至少其中之一已激活，数控系统创建服务器证书，这是自生成证书链中的一部分。
客户端应用程序或应用程序制造商创建客户端证书。
用户证书与用户账户关联。请联系贵公司的IT部门。

数控系统为服务器自动生成两级证书链(信任链)。该证书链含自签字的根证书（包括撤销列表）和根据根证书为服务器创建的证书。必须在受信选项卡上添加客户端证书。
在颁发方选项卡上，应添加全部其它证书，用于校验完整证书链。

用户证书

数控系统用HEROS功能**当前用户**或**UserAdmin**管理用户证书。启动该会话时，与内部用户相关的权限已激活。

要为用户分配用户证书，执行以下操作：

- ▶ 打开**当前用户**的HEROS功能
- ▶ 选择**SSH密钥和证书**
- ▶ 按下**导入 证书**软键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择证书
- ▶ 选择**打开**
- > 数控系统导入证书。
- ▶ 按下**用于 OPC-UA**软键

自生成的证书

也能自己创建和导入全部需要的证书。

自生成证书必须满足以下要求：

- 一般要求
 - 文件格式：*.der
 - 哈希SHA256签字
 - 有效的运行时间
- 客户端证书
 - 客户端的主机名
 - 客户端的应用程序URI
- 服务器证书
 - 数控系统的主机名
 - 符合以下结构的服务器的应用程序URI：
urn:<hostname>/HEIDENHAIN/OpcUa/NC/Server

10.10 修改HEROS对话语言

HEROS对话语言在内部基于NC对话语言。因此，无法将HEROS菜单和该数控系统永久地设置为两种不同的对话语言。

修改NC数控对话语言时，只有重新启动数控系统后，HEROS对话语言才能体现该变化。



如果NC对话语言与HEROS对话语言不同，可选的机床参数**applyCfgLanguage**（101305号）用于定义数控系统的工作行为。

有关修改NC对话语言的更多信息，请用下面的链接：

更多信息: "用户参数列表", 429 页

改变键盘的语言布局

可为HEROS应用程序修改键盘的语言布局。

执行以下操作，为HEROS应用程序修改键盘的语言布局：

- ▶ 选择HEROS菜单图标
- ▶ 选择**设置**
- ▶ 选择**语言/键盘**
- > 数控系统打开**helocale**窗口。
- ▶ 选择**键盘**选项卡
- ▶ 选择需要的键盘布局
- ▶ 按下**应用**
- ▶ 按下**OK**
- ▶ 按下**应用**
- > 修改生效。

11

使用触控屏

11.1 显示单元和操作

触控屏



参见机床手册！
这个功能必须由机床制造商实施和调试。

触控屏的突出特点是黑色边框和无软键选择键。

TNC 620提供内置19英寸显示屏的操作面板。

1 标题栏

该数控系统启动后，显示屏的标题栏显示已选的操作模式。

2 机床制造商的软键行

3 软键行

该数控系统在软键行显示更多功能。当前软键行用蓝色条显示。

4 内置操作面板

5 设置屏幕布局

6 切换机床操作模式、编程操作模式和第三桌面



有关静电放电的触控屏易操作性

海德汉触控屏为电容式触控屏。因此，对用户的静电放电十分敏感。

用户可接触连接地线的金属物体，将身体的静电放电。如果仍有静电放电问题，我们建议用户穿防静电鞋和防静电服。

请参见机床制造商提供的信息。

操作面板

内置操作面板

操作面板集成在显示屏内。操作面板显示的内容取决于当前操作模式。

- 1 显示以下内容的部位：
- 字符键盘

■ HEROS菜单

■ 仿真速度的倍率调节电位器（仅限**测试运行**操作模式）
- 2 机床操作模式
- 3 编程模式
- 该数控系统显示当前操作模式，显示屏切换为该操作模式，绿色背景。
- 该数控系统用白色小三角显示后台的操作模式。
- 4

■ 文件管理

■ 计算器

■ MOD功能

■ 帮助功能

■ 显示出错信息
- 5 快捷菜单
- 根据操作模式，可以方便地发现最重要的功能。
- 6 启动程序编辑对话（仅限**编程**和**手动数据输入定位**操作模式）
- 7 数字输入和轴选择
- 8 浏览
- 9 箭头和跳转指令**GOTO**
- 10 任务栏

更多信息: "任务栏的图标", 425 页

此外，机床制造商提供机床操作面板。




参见机床手册！
有关外部按键说明，例如**NC START**（NC启动）或**NC STOP**（NC停止），参见机床手册。

基本操作

例如，以下按键可用手势轻松取代：

按键	功能	手势
	切换操作模式	点击标题区的操作模式
	切换软键行	在软键行水平滑动
	软键选择键	点击触控屏上的该功能

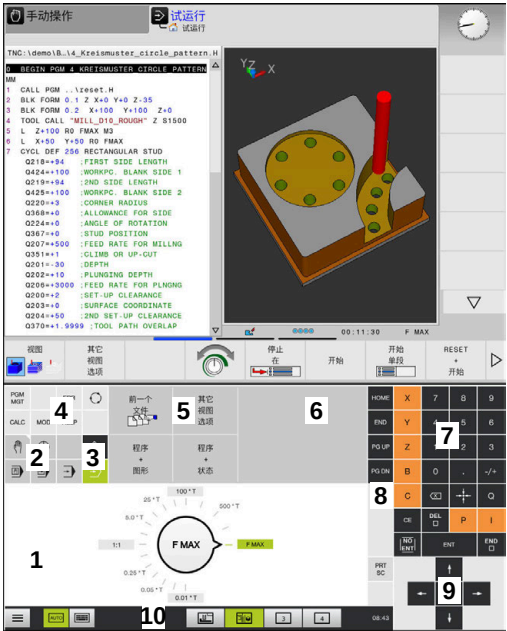

测试运行操作模式下的操作面板




手动操作模式下的操作面板

11.2 手势手势

常用手势概要

该数控系统的显示屏提供多点触控操作能力。也就是说，可区分多种手势，包括同时双指或三指操作。

图标	手势	含义
	点击	单指短暂点击显示屏
	双击	双指短暂点击显示屏
	长按	手指连续点击显示屏  如果未保持按住，大约10秒钟后，系统自动取消按住手势。无法保持持续有效。
	滑动	在显示屏上的连续运动
	拖动	长按然后滑动的组合操作，当起点被清晰定义时单指在显示屏上运动

 图标	手势	含义
	双指拖动	长按然后滑动的组合操作，当起点被清晰定义时双指平行地在显示屏上运动
	展开	双指长按并进行相互分离运动
	收缩	双指相向运动

浏览表和NC程序

浏览以下NC程序或表：

图符	手势	功能
	点击	标记NC程序段或表行 停止浏览
	双击	激活表行
	滑动	浏览NC程序或表

使用仿真

该数控系统提供以下图形的触控操作：

- **编程**操作模式下的编程图形
- **测试运行**操作模式下的3-D视图。
- **运行程序 单段方式**操作模式下的3-D视图。
- **运行程序 自动方式**操作模式下的3-D视图。
- 运动特性视图

旋转、缩放或移动图形

该数控系统支持以下手势：

图标	手势	功能
	双击	将图形设置为原始尺寸
	拖动	旋转图形（仅限3-D图形）
	双指拖动	移动图形
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

测量图形

如果在**测试运行**操作模式下激活了测量功能，还可用以下功能：

图符	手势	功能
	点击	选择测量点

用HEROS菜单

HEROS菜单菜单的使用：

图标	手势	功能
	点击	选择应用程序
	长按	打开应用程序

使用CAD阅读器


该数控系统也支持用触控操作方式使用**CAD-Viewer**。根据操作模式，可用多个手势。




要使用全部应用程序，首先用图标选择需要的功能：

图标	功能
	默认设置
	添加 选择模式下使用，类似按下 Shift 按键
	删除 选择模式下使用，类似按下 CTRL 按键

图层设置模式和指定工件预设点

该数控系统支持以下手势：



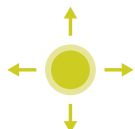
图标	手势	功能
	点击一个几何元素	显示几何元素信息 指定工件预设点
	双击背景	将图形或3-D模型设置为其原始尺寸
	激活 添加 和双击背景	复位图形或3-D模型至其原始大小和角度
	拖动	转动图形或3-D模型（仅限“图层设置”模式）

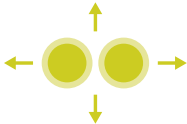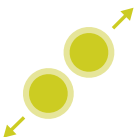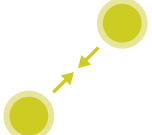图标	手势	功能
	双指拖动	移动图形或3-D模型
	展开	放大图形或3-D模型
	收缩	减小图形或3-D模型

选择轮廓



该数控系统支持以下手势：


图标	手势	功能
	点击一个几何元素	选择几何元素
	点击列表视图窗口中的几何元素	选择或取消选择一个几何元素
	激活 添加 并点击一个几何元素	部分、缩短或加长一个几何元素

  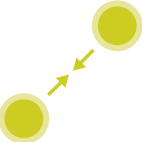图标	手势	功能
	激活删除并点击一个几何元素	取消选择一个几何元素
	双击背景	复位图形至原大小
	在一个几何元素滑过	显示被选几何元素的预览图 显示几何元素信息
	双指拖动	移动图形
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

选择加工位置

 该数控系统支持以下手势：

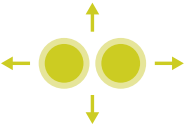图标	手势	功能
	点击一个几何元素	选择几何元素 选择交点
	双击背景	复位图形至原大小
	在一个几何元素滑过	显示被选几何元素的预览图 显示几何元素信息
	激活 添加 并拖动	展开一个快速选择区
	激活 删除 并拖动	为取消选择几何元素展开一个区
	双指拖动	移动图形

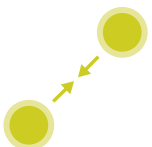图标	手势	功能
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

保存几何元素并切换到NC数控程序

点击相应图标时，数控系统保存被选的几何元素。

可用以下方式切换回编程操作模式：

- 按下**编程**键
该数控系统切换至**编程**操作模式。
- 关闭**CAD-Viewer**
该数控系统自动切换回**编程**操作模式。
- 用任务栏，在第三桌面中保持**CAD-Viewer**打开状态
第三桌面在后台保持激活

11.3 任务栏中的功能

任务栏的图标

任务栏提供以下图标：

图标	功能
	打开HEROS菜单
	自动显示和隐藏字符键盘
	始终显示字符键盘
	工作区1：选择当前机床模式
	工作区2：选择当前程序编辑操作模式
	工作区3：选择CAD阅读器、DXF转换工具或机床制造商的应用程序（可选）
	工作区4：选择显示页面和外部计算机的远程控制（选装项133）或机床制造商的应用程序（可选）

HEROS菜单中的功能

用任务栏的**菜单**图标，打开HEROS菜单，查找信息，进行设置或启动应用程序。

更多信息: "任务栏概要", 343 页

打开HEROS菜单时，提供以下图标：

图标	功能
	返回主菜单
	显示当前应用程序
	显示所有应用程序



如果将该视图设置为当前应用程序，类似于用任务管理器，关闭特定应用程序。



触控屏配置

用**触控屏配置**功能可确定显示屏的属性。

调整灵敏度

执行以下操作，调整灵敏度：

- ▶ 选择**菜单**图标，打开HEROS菜单。
- ▶ 选择**触控屏配置**菜单项
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择灵敏度
- ▶ 用**确定**确认

触点的显示

执行以下操作，显示或隐藏触点：

- ▶ 按下 **DIADUR**按键，打开JH菜单
- ▶ 选择**触控屏配置**菜单项
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 选择**显示触点的显示**
 - **关闭触指**，隐藏触点
 - **激活单触指**，显示触点
 - **激活全部触指**，显示全部相关触指的触点
- ▶ 用**确定**确认

触控屏清洁

用**触控屏清洁**功能锁定显示屏，进行清洁。

激活清洁模式

执行以下操作，激活清洁模式：

- ▶ 选择**菜单**图标，打开HEROS菜单。
- ▶ 选择**触控屏清洁**菜单项
- > 该数控系统锁定显示屏90秒种。
- ▶ 清洁显示屏

如果要停止清洁模式：

- ▶ 同时显示的滑块拉开

12

表和系统概要

12.1 机床特定的用户参数

应用 配置数据

参数值在**配置编辑器**中输入。



参见机床手册！

- 机床制造商还可将机床特有的参数设置为用户参数，因此用户可以配置其功能。
- 机床制造商可以调整用户参数的结构和内容。机床的显示可以不同。

机床参数在配置编辑器中用树状结构分组为参数对象。每个参数对象都有其名称（例如**显示屏设置**），它反映该参数的基本信息。

调用配置编辑器

执行以下操作：

- 

▶ 按下**MOD**软键
- 

▶ 根据需要，选择**密码输入**功能

▶ 输入密码号**123**
- 

▶ 用**ENT**按键确认

▶ 该数控系统用树状图列表显示可用的参数。

参数的描述

参数树中每行起点处的图标提供有关该行的更多信息。图标含义：

-  有分支但已关闭
-  分支打开
-  空对象，不能打开
-  初始化的机床参数
-  未初始化的（可选）机床参数
-  可读取但不能编辑
-  不可读也不可修改

文件夹图标代表对象类型：

-  键（组名）
-  列表
-  实体（参数对象）



当前未激活的参数和对象的图标显示为灰色。可用**更多 功能**和**插入**软键激活。

修改参数

执行以下操作：

- ▶ 查找需要的参数
- ▶ 编辑值
- ▶ 按下**END**（结束）软键，关闭配置编辑器
- ▶ 按下**保存**软键，保存修改





该数控系统保存配置数据最后20次修改的修改列表。要撤销修改，选择相应行并按下**更多 功能**和**取消 修改**键。

修改参数的显示

用户参数配置编辑器可用于修改现有参数的显示。默认设置时，参数用短语文字显示。

执行以下操作，获取被显示参数的实际系统名称：

- ▶ 按下**屏幕布局**按键
- ▶ 按下**显示 系统 名称**软键



用相同方法返回标准显示模式。

显示帮助文字

HELP（帮助）键用于调用每个参数对象或属性的帮助文字。

如果帮助文字无法在一页中完整显示（例如，右上角显示1/2），按下**帮助 页**软键，翻页到第二页。

除显示帮助文字外，该数控系统还显示其它信息（例如尺寸单位，初始值，选择列表）。如果选择的机床参数与以前数控系统型号的参数相符，将显示相应MP编号。

用户参数列表



参见机床手册！

- 机床制造商还可将机床特有的参数设置为用户参数，因此用户可以配置其功能。
- 机床制造商可以调整用户参数的结构和内容。机床的显示可以不同。

参数设置

DisplaySettings

显示屏设置

显示轴序和规则

[0]至[7]：取决于可用轴数

CfgAxis中对象的键名

需显示轴的键名

轴符

用在键名处的轴符

轴的显示规则

ShowAlways

IfKinem

IfKinemAxis

IfNotKinemAxis

从不

在REF显示区显示各轴顺序和规则

[0]至[7]：取决于可用轴数

参见各轴的显示顺序和规则

位置窗口中位置显示类型

NOML

ACTL

REF ACTL

REF NOML

LAG

ACTDST

REFDST

M118

状态窗口中位置显示类型

NOML

ACTL

REF ACTL

REF NOML

LAG

ACTDST

REFDST

M118

位置显示小数分隔符定义

. 点号

, 逗号

手动操作模式和电子手轮操作下进给速率的显示

轴键：只有按下轴向键时才显示进给速率

参数设置

始终最小：总显示进给速率

位置显示区显示主轴位置

闭环期间：只有主轴为位反馈控制，才显示主轴位置

闭环和M5期间：如果主轴为位反馈控制和用M5，显示主轴位置

闭环或M5或攻丝期间：如果主轴为位反馈控制和用M5以及主轴在点动操作模式下，显示主轴位置

锁定“预设点管理”软键

TRUE：对预设表的访问被锁定

FALSE：可用软键访问预设表

程序显示的字号

FONT_APPLICATION_SMALL

FONT_APPLICATION_MEDIUM

图标的显示顺序

[0]至[19]：取决于激活的选装项

例如，S_PULSE

显示行为的设置：取决于机床制造商

由机床制造商输入

未检查轴的显示设置

ValuesRedColor：未检查轴的红色颜色

SymbolNearAxisName：轴符旁的小心图标

参数设置

DisplaySettings

各轴的显示步长

全部可用轴列表

位置显示的显示步长单位为mm或度

- 0.1
- 0.05
- 0.01
- 0.005
- 0.001
- 0.0005
- 0.0001
- 0.00005
- 0.00001

位置显示的显示步长为inches

- 0.005
- 0.001
- 0.0005
- 0.0001
- 0.00005
- 0.00001

DisplaySettings

定义显示的有效测量单位

用户界面中显示的尺寸单位

- 公制 (metric) : 使用公制单位
- 英制 (inch) : 使用英制单位

DisplaySettings

NC程序和循环显示格式

用海德汉Klartext对话格式编程语言或DIN/ISO输入程序

- 海德汉 : Klartext对话式编程语言, 用于在MDI定位操作模式下输入程序
- ISO : DIN/ISO, 用于在MDI定位操作模式下输入程序

参数设置

DisplaySettings

NC数控和PLC对话语言的定义

NC数控对话语言

- 英语
- 德语
- 捷克语
- 法语
- 意大利语
- 西班牙语
- 葡萄牙语
- 瑞典语
- 丹麦语
- 芬兰语
- 荷兰语
- 波兰语
- 匈牙利语
- 俄语
- 中文
- 繁体中文
- 斯洛文尼亚语
- 韩语
- 挪威语
- 罗马尼亚语
- 斯洛伐克语
- 土耳其语

加在NC数控语言

- FALSE**：数控系统启动时，HEROS操作系统使用的语言
- TRUE**：数控系统启动时，机床参数使用的语言

PLC对话语言

参见NC对话语言

PLC出错信息语言

参见NC对话语言

在线帮助系统语言

参见NC对话语言

DisplaySettings

控制系统启动时的工作特性

确认“电源断电”信息

- 真**：确认该信息前数控系统不继续执行启动程序
- 非真**：不显示“电源断电”信息

参数设置

DisplaySettings

- 当日时间显示模式
 - 显示模式的选择
 - 模拟
 - 数字
 - 徽标
 - 模拟和徽标
 - 数字和徽标
 - 模拟在徽标上
 - 数字在徽标上

DisplaySettings

- 链接行开启/关闭
 - 显示链接行的设置
 - OFF：关闭操作模式行中的信息行
 - ON：开启操作模式行中的信息行

DisplaySettings

- 3-D仿真图形的设置
 - 3-D仿真图形的模型类型
 - 3-D：带底切复杂加工操作的模型描绘（计算强度大）
 - 2.5-D：3轴加工的模型描绘
 - 无模型：取消激活模型描绘
 - 3-D仿真图形的模型质量
 - 非常高；高分辨率；可描绘程序段终点
 - 高：高分辨率
 - 中等：中等分辨率
 - 低：低分辨率
 - 复位新工件毛坯中的刀具路径
 - ON：测试运行中用新工件毛坯，重置刀具路径
 - OFF：测试运行中用新工件毛坯，不重置刀具路径
 - 重新启动后写入图形日志文件
 - OFF：不生成日志数据
 - ON：重新启动后生成日志数据，用于诊断

DisplaySettings

- 位置显示设置
 - “刀具调用DL”下的位置显示
 - 为刀具长度：为显示基于工件的位置，将编程的差值DL视为刀具长度的变化
 - 为工件余量：为显示基于工件的位置，将编程的DL差值视为工件的余量

参数设置

DisplaySettings

表编辑器设置

从刀位表中删除刀具时的特性

DISABLED : 无法删除刀具

WITH_WARNING : 可删除刀具, 但必须确认

WITHOUT_WARNING : 可无报警地删除刀具

删除刀具索引项时的工作特性

ALWAYS_ALLOWED : 始终允许删除索引项

TOOL_RULES : 工作特性取决于“从刀位表删除刀具时的工作特性”的参数设置

显示“重置列T”软键

TRUE : 显示该软键用户可从刀具存储器中删除全部刀具

FALSE : 不显示该软键

DisplaySettings

设置显示的坐标系

原点平移的坐标系

WorkplaneSystem : 在倾斜加工面的坐标系WPL-CS中显示原点

WorkpieceSystem : 在工件坐标系W-CS中显示原点

参数设置

ProbeSettings

刀具校准的配置

TT140_1

主轴定向的M功能

-1 : NC直接定向主轴

0 : 功能未激活

1至999 : 主轴定向的M功能编号

探测程序

MultiDirections : 多方向探测

SingleDirection : 单方向探测

刀具半径测量的探测方向：取决于刀具轴

X_Positive , Y_Positive , X_Negative , Y_Negative , Z_Positive , Z_Negative

刀具下边缘至测针上边之间的距离

0.001至99.9999 [mm]

探测循环中的快移速率

10至300 000 [mm/min]

刀具测量期间的探测进给速率

1至30 000 [mm/min]

探测进给速率的计算

ConstantTolerance : 用不变的公差进行探测进给速率的计算

VariableTolerance : 用可变公差进行探测进给速率的计算

ConstantFeed : 恒定探测进给速率

速度确定方法

自动 : 自动确定速度

MinSpindleSpeed : 使用最低主轴转速

刀刃处最大允许切线切削速度（铣刀的圆周面）

1至129 [m/min]

刀具测量的最高允许速度

0至1000 [rpm] :

刀具测量期间的第一最大允许的测量误差

0.001至0.999 [mm]

刀具测量期间的第二最大允许的测量误差

0.001至0.999 [mm]

刀具检查期间NC停止运行

真 : 超出破损公差时，NC数控程序停止运行

非真 : 不停止NC数控程序

参数设置

刀具测量期间NC停止运行

真：超出破损公差时，NC数控程序停止运行

非真：不停止NC数控程序

刀具检查和刀具测量期间，修改刀具表

AdaptOnMeasure：刀具测量后，修改刀具表

AdaptOnBoth：刀具检查和刀具测量后，修改表

AdaptNever：刀具检查和刀具测量后，不修改表

ProbeSettings

圆形测针配置

TT140_1

测针中心的坐标

[0]：测针圆心相对机床原点的X轴坐标[mm]

[1]：测针圆心相对机床原点的Y轴坐标[mm]

[2]：测针圆心相对机床原点的Z轴坐标[mm]

为预定位，测针上方的安全高度

0.001至99 999.9999 [mm]

为预定位，测针周围的安全区：垂直于刀具轴平面中的安全距离

0.001至99 999.9999 [mm]

ProbeSettings

矩形测针的配置

TT140_1

测针中心的坐标

[0]：测针圆心相对机床原点的X轴坐标[mm]

[1]：测针圆心相对机床原点的Y轴坐标[mm]

[2]：测针圆心相对机床原点的Z轴坐标[mm]

为预定位，测针上方的安全高度

0.001至99 999.9999 [mm]

为预定位，测针周围的安全区：垂直于刀具轴平面中的安全距离

0.001至99 999.9999 [mm]

参数设置

ChannelSettings

CH_NC

已激活的运动特性

被激活的运动特性

机床运动特性列表

数控系统启动过程中需激活的运动特性

机床运动特性列表

指定NC数控程序的特性

程序开始时重置加工时间

真：加工时间重置

非真：加工时间未重置

余下的固定循环数的PLC信号

取决于机床制造商

几何公差

圆的终点和圆的起点在圆弧半径方向的允差

0.0001至0.016 [mm]

连续螺纹允许的误差：自编程螺纹轮廓动态平滑轮廓允许的偏差

0.0001至999.9999 [mm]

退离运动预留距离：到限位开关或M140 MB MAX碰撞对象的距离

0.0001至10 [mm]

加工循环的配置

型腔铣削的行距系数：循环4（型腔铣）和循环5（圆弧型腔）的行距系数

0.001至1.414

加工轮廓型腔后的运动

PosBeforeMachining：刀具移至循环加工前的相同位置

ToolAxClearanceHeight：将刀具轴移到第二安全高度

如果M3/M4未激活，显示主轴？出错信息

开启：输出出错信息

关闭：无出错信息

显示将深度输入为负值

开启：输出出错信息

关闭：无出错信息

沿圆柱面运动至槽壁的特性

LineNormal：沿直线接近

CircleTangential：接近

参数设置

加工循环中主轴定向的M功能

-1 : NC直接定向主轴

0 : 功能未激活

1至999 : 主轴定向的M功能编号

无法不显示出错信息切入类型

开启 : 不显示出错信息

关闭 : 显示出错信息

M7和M8与循环202和204的工作特性

TRUE : 在循环202和204结束处, 将M7和M8的状态还原到循环调用前

FALSE : 在循环202和204结束处, 不自动还原M7和M8的状态

不显示余材警告

开启 : 不显示警告

关闭 : 显示警告

过滤直线元素的几何过滤器

拉伸过滤器类型

Off : 无激活的过滤器

ShortCut : 忽略多边形的个别点

Average : 几何过滤器平滑角点

过滤后轮廓到非过滤轮廓间的最大距离 : 过滤点位于距结果路径的该公差内

0至10 [mm]

过滤后距离的最大长度 : 几何过滤保持有效的长度

0至1000 [mm]

特殊主轴参数

螺纹加工中进给速率倍率调节电位器

SpindlePotentiometer : 螺纹切削期间, 倍率调节旋钮适用于主轴转速倍率调节。

进给速率倍率调节电位器不可用

FeedPotentiometer : 螺纹切削期间, 倍率调节旋钮适用于进给速率倍率调节。主轴转速倍率调节的电位器未被激活

在螺纹底部折返点处的等待时间 : 再次开始沿反方向旋转前, 在螺纹底部, 主轴停止运动该时间

-999999999至999999999 [s]

主轴的高级切换时间 : 达到螺纹底面前, 主轴停止运动该时间。

-999999999至999999999 [s]

循环17、207和18的主轴转速限制

TRUE : 对于较小的螺纹深度, 主轴转速有限, 因此主轴大约1/3的时间用恒速转动

FALSE : 主轴转速无需限制

参数设置

设置NC编辑器

生成备份文件

- TRUE** : 编辑NC数控程序后生成备份文件
- FALSE** : 编辑NC数控程序后不生成备份文件

删除行后光标位置

- TRUE** : 删除后, 光标位于前行 (iTNC方式)
- FALSE** : 删除行后, 光标在后行

光标在第一行或最后一行的工作特性

- TRUE** : 光标从程序终点跳到程序起点
- FALSE** : 光标不允许从程序终点跳到程序起点

一行以上的程序段处断行

- ALL** : 只显示全部行
- ACT** : 只完整显示有效程序段的程序行
- NO** : 只当编辑程序段时才显示全部程序行

输入循环数据时, 激活帮助图形

- TRUE** : 输入时总显示帮助图形
- FALSE** : 仅当“循环帮助”软键在开启位置时才显示帮助图形。按下“屏幕布局”按键后, 在程序编辑操作模式下显示“循环帮助关闭/开启”软键

循环输入后软键行的工作特性

- TRUE** : 循环定义后, 循环软键行仍有效
- FALSE** : 循环定义后, 循环软键行仍不显示

删除程序段时需要确认

- TRUE** : 删除NC数控程序段时显示确认请求
- FALSE** : 删除NC数控程序段时不显示确认请求

到此行数时执行NC数控程序测试: 需检查几何的程序长度

100至50000

ISO编程: 在程序中创建ISO程序段的增量大小

0至250

指定可编程轴

- TRUE** : 用指定轴配置
- FALSE** : 用默认轴配置XYZABCUVW

平行轴定位程序段特性

- TRUE** : 已激活平行轴定位程序段
- FALSE** : 已取消激活平行轴定位程序段

搜索到相同指令元素的行数: 用向上箭头或向下箭头搜索选定的元素

500至50000

参数设置

UVW轴的PARAXMODE功能特性

FALSE : PARAXMODE功能已激活

TRUE : PARAXMODE功能被取消激活

文件管理设置

相关文件的显示

手动 : 显示相关文件

自动 : 不显示相关文件

刀具使用时间文件的设置

刀具使用时间文件创建的超时时间

1至500 [min]

为NC数控程序创建刀具使用时间文件

NotAutoCreate : 选择程序时，不创建刀具使用时间列表

OnProgSelectionIfNotExist : 选择程序时，如果尚无该列表，创建该列表

OnProgSelectionIfNecessary : 选择程序时，如果尚无该列表或该表已被弃用，创建该列表

OnProgSelectionAndModify : 选择程序时，如果尚无该列表、已被废弃或程序已改变，创建该列表

创建托盘使用文件

NotAutoCreate : 选择托盘时，不创建刀具使用时间列表

OnProgSelectionIfNotExist : 选择托盘时，如果尚无该列表，创建该列表

OnProgSelectionIfNecessary : 选择托盘时，如果尚无该列表或已被弃用，创建该列表

OnProgSelectionAndModify : 选择托盘时，如果尚无该列表、已被弃用或程序已改变，创建该列表

最终用户路径

驱动盘或目录的列表：这些机床参数只适用于Windows编程站

在此输入的驱动器或目录显示在该数控系统的文件管理器中

执行的FN 16输出路径

NC数控程序中未定义路径时的FN 16输出路径

“程序编辑”和“测试运行”操作模式的FN 16输出路径

NC数控程序中未定义路径时的FN 16输出路径

串行接口RS232

更多信息: "设置数据接口", 362 页

参数设置

监测（部件监测）

 用户的监测设置

 执行配置的错误响应

TRUE：执行错误响应

FALSE：不执行错误响应

 显示部件监视器的报警

TRUE：显示报警信息

FALSE：不显示报警信息

机床操作员提供的一般机床信息：可用接口读取的信息

 机床的自定义名（昵称）

 库存编号或

 机床照片或图像

 机床地点

 部门或分部

 机床负责人

 联系人电子邮箱地址

 联系人电话号

12.2 数据接口的针脚编号和电缆

连接海德汉设备的RS-232-C/V.24接口

 该接口遵守EN 50178有关低压电气隔离的要求。

用25针连接盒时：

控制		连接电缆365725-xx			连接盒310085-01		连接电缆274545-xx		
针式	信号	孔式	颜色	孔式	针式	孔式	针式	颜色	孔式
1	未分配	1		1	1	1	1	白色/棕色	1
2	RXD	2	黄色	3	3	3	3	黄色	2
3	TXD	3	绿色	2	2	2	2	绿色	3
4	DTR	4	棕色	20	20	20	20	棕色	8
5	信号地	5	红色	7	7	7	7	红色	7
6	DSR	6	蓝色	6	6	6	6		6
7	RTS	7	灰色	4	4	4	4	灰色	5
8	CTR	8	粉色	5	5	5	5	粉色	4
9	未分配	9					8	紫色	20
外壳	外屏蔽	外壳	外屏蔽	外壳	外壳	外壳	外壳	外屏蔽	外壳

用9针连接盒时：

控制		连接电缆355484-xx		连接盒363987-02			连接电缆366964-xx		
针式	信号	孔式	颜色	针式	孔式	针式	孔式	颜色	孔式
1	未分配	1	红色	1	1	1	1	红色	1
2	RXD	2	黄色	2	2	2	2	黄色	3
3	TXD	3	白色	3	3	3	3	白色	2
4	DTR	4	棕色	4	4	4	4	棕色	6
5	信号地	5	黑色	5	5	5	5	黑色	5
6	DSR	6	紫色	6	6	6	6	紫色	4
7	RTS	7	灰色	7	7	7	7	灰色	8
8	CTR	8	白色/绿色	8	8	8	8	白色/绿色	7
9	未分配	9	绿色	9	9	9	9	绿色	9
外壳	外屏蔽	外壳	外屏蔽	外壳	外壳	外壳	外壳	外屏蔽	外壳

非海德汉设备

非海德汉设备连接器管的针脚编号与海德汉设备的针脚编号可能有很大的区别。

取决于数据传输设备和类型。 下表为连接盒的连接针脚编号。

连接盒363987-02		连接电缆366964-xx		
孔式	针式	孔式	颜色	孔式
1	1	1	红色	1
2	2	2	黄色	3
3	3	3	白色	2
4	4	4	棕色	6
5	5	5	黑色	5
6	6	6	紫色	4
7	7	7	灰色	8
8	8	8	白色/绿色	7
9	9	9	绿色	9
外壳	外壳	外壳	外屏蔽	外壳

以太网接口RJ45插座

最大电缆长度：

- 非屏蔽的： 100 m
- 屏蔽的： 400 m

针脚	信号	说明
1	TX+	传输数据
2	TX-	传输数据
3	REC+	接收数据
4	空	
5	空	
6	REC-	接收数据
7	空	
8	空	

12.3 技术参数

符号说明

- 标配功能
- 轴选装项
- 1 高级功能包1
- 2 高级功能包2
- x 软件选装项，不含高级功能包1和高级功能包2

技术参数	
组件	■ 操作面板 ■ 显示器，带软键或触控屏
程序存储器	■ 2 GB
输入分辨率和显示步距	■ 直线轴最小至0.01微米 ■ 旋转轴最小至0.000 01°
输入范围	■ 最大999 999 999 mm或999 999 999°
插补	■ 4轴直线插补 5轴直线（选装项9） ■ 2轴圆弧插补 3轴圆弧（选装项8） ■ 螺旋线：叠加定位圆弧与直线运动
程序段处理时间 无半径补偿的3-D直线	■ 1.5 ms
轴反馈控制	■ 位置控制环分辨率：位置编码器信号周期/1024 ■ 位置控制单元周期时间：3 ms ■ 速度控制单元周期时间：200 μs
行程范围	■ 最长100 m (3937 inch)
主轴转速	■ 最高100 000 rpm (模拟速度指令信号)
误差补偿	■ 线性和非线性轴误差，反向间隙，圆周运动的反向尖角，热膨胀 ■ 静摩擦

技术参数	
数据接口	■ 各一个RS-232-C/V.24，最高115 Kbps ■ LSV-2协议的扩展数据接口用于用TNCremo软件进行数控系统的远程操作 ■ 以太网接口1000 BaseT ■ 5个USB端口：正面1个USB 2.0端口和背面4个USB 3.0端口)
环境温度	■ 工作：5°C至+45°C ■ 存放：-20°C至+60°C

数控系统功能的输入格式和单位	
位置，坐标，圆半径，倒角长度	-99 999.9999至+99 999.9999 (5 , 4 : 小数点前和小数点后位数) [mm]
刀具编号	0至32 767.9 (5, 1)
刀具名	32个字符，在 刀具调用 程序段中用双引号包围。允许的特殊字符：# \$ % & , , - _
刀具补偿详细值	-99.9999至+99.9999 (2 , 4) [mm]
主轴转速	0至99 999.999 (5 , 3) [rpm]
进给速率	0至99 999.999 (5 , 3) [mm/min]或[mm/刀刃]或[mm/1]
循环9中停顿时间	0至3600.000 (4 , 3) [s]
各循环中的螺距	-99.9999至+99.9999 (2 , 4) [mm]
主轴定向角	0至360.0000 (3 , 4) [°]
极坐标，旋转和倾斜加工面角度	-360.0000至360.0000 (3 , 4) [°]
螺旋线插补的极坐标角 (CP)	-5400.0000至5400.0000 (4 , 4) [°]
循环7中的原点号	0至2999 (4 , 0)
循环11和26的缩放系数	0.000001至99.999999 (2 , 6)
辅助功能M	0至9999 (4 , 0)
Q参数编号	0至1999 (4 , 0)
Q参数值	-999 999 999.999999至+999 999 999.999999 (9 , 6)
程序跳转的标记 (LBL)	0至65535 (5 , 0)
程序跳转的标记 (LBL)	在半角引号中任意字符 (" ")
程序块重复次数REP	1至65 534 (5, 0)
Q参数功能FN 14的错误编号	0至1199 (4 , 0)

用户功能

用户功能

简要说明	■ 基本版：3轴加闭环主轴 □ □
程序输入	海德汉对话格式和ISO（G代码）
位置输入	■ ■ 增量或绝对尺寸 ■ 毫米或英寸显示和输入
刀具补偿	■ 加工面上刀具半径补偿和刀具长度补偿 - x
刀具表	多个刀具表，支持任意数量刀具
恒定轮廓加工速度	■ 相对于刀具中心路径 ■ 相对刀刃
并行运行	在图形支持下创建NC程序，同时正在运行另一个NC程序
切削数据	自动计算主轴转速、切削速度、每刃进给量和每圈进给量
3-D加工（高级功能包2）	2 最小加加速（Jerk）运动控制 2 表面法向矢量的3-D刀具补偿 2 程序运行期间，用电子手轮改变摆动铣头的角度，但不影响刀具中心点位置（TCPM = Tool Center Point Management（刀具中心点管理）） 2 保持刀具与轮廓垂直 2 刀具半径补偿方向垂直于运动方向和刀具方向
旋转工作台加工（高级功能包1）	1 用二维平面方式编程圆柱表面轮廓加工程序 1 支持将旋转速度以线速度方式定义
轮廓元素	■ 直线 ■ 倒角 ■ 圆弧路径 ■ 圆心 ■ 圆半径 ■ 切线圆弧 ■ 倒圆角

用户功能		
接近和离开轮廓	■ 通过直线：相切或垂直 ■	
自由轮廓编程（FK）	x	对于不符合数控尺寸标注要求的工件图纸用海德汉Klartext对话格式在图形支持下编程
程序跳转	■ 子程序 ■ 程序块重复 ■ 外部NC数控程序	
加工循环	■ 钻孔和常规攻丝和刚性攻丝循环 - x 啄钻，铰孔，镗孔，铰孔循环 - x 内外螺纹铣削循环 ■ 粗加工和精加工矩形和圆弧型腔 - x 粗加工和精加工矩形和圆弧凸台 - x - x 铣削直槽和圆弧槽循环 - x 直角坐标和极坐标阵列点 - x 轮廓型腔 - x 轮廓链 - x 还可集成OEM循环（由机床制造商开发的专用循环）	
坐标变换	■ 原点平移，旋转，镜像 ■ 缩放系数（特定轴） 1 倾斜加工面（高级功能包1）	
Q参数 变量编程	■ 数学函数 = , + , - , * , / , 根函数 ■ 逻辑运算符 (= , ≠ , < , >) ■ 括号运算 ■ $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, a^n , e^n , $\ln$, $\log$, 绝对值 , 圆周率π , 取反 , 取整数或取小数 ■ 圆周计算函数 ■ 字符串参数	

用户功能	
编程辅助	■ 计算器 ■ 颜色高亮语法元素 ■ 当前全部出错信息的列表 ■ 上下文相关帮助功能 ■ 循环编程图形支持 ■ NC程序的注释程序段和主程序段
信息获取	■ 获取当前实际位置值并直接写入NC程序
测试图形	x 程序运行前进行图形仿真，包括正在运行另一个NC程序时
显示模式	x 俯视图 / 三视图 / 立体图 / 3-D线图 x 细节放大
编程图形支持	■ 在程序编程操作模式下，输入程序时在显示器上显示NC程序段的轮廓图形（2-D笔迹图形），包括正在运行另一个NC程序时
程序运行图形	x 加工的同时以俯视图 / 三视图 / 3-D视图实时地显示图形仿真
显示模式	
加工时间	■ 在测试运行操作模式下计算加工时间 ■ 程序运行-单段方式和程序运行-全自动方式操作模式中显示当前加工时间
预设点管理	■ 保存任何原点
返回轮廓	■ NC程序中任意NC程序段处的程序段扫描，将刀具返回到计算的名义位置以继续加工 ■ NC程序中断，轮廓离开和返回
原点表	■ 多个原点表，用于保存工件相关原点
测头探测循环	x 校准测头 x 对未对正的工件进行手动或自动补偿 x 手动和自动预设置 x 自动测量工件 x 自动测量刀具

附件

附件	
电子手轮	■ HR 510：便携式手轮
	■ HR 550FS：带显示屏的便携式无线电手轮
	■ HR 520：带显示屏的便携式手轮
	■ HR 130：安装在面板上的手轮
	■ HR 150：通过HRA 110手轮连接盒最多可连接三个面板手轮
测头	■ TS 248：电缆连接的工件触发式测头
	■ TS 260：电缆连接的工件触发式测头
	■ TS 460：红外线或无线电传输的工件触发式测头
	■ TS 642：红外线传输的工件触发式测头
	■ TS 740：红外线传输的高精度工件触发式测头
	■ TT 160：刀具触发式测头
	■ TS 460：红外线传输的刀具触发式测头

12.4 TNC 620与iTNC 530之间的不同点

比较：技术参数

功能	TNC 620	iTNC 530
控制环	多达8个控制环（包括多达2个主轴）	最多18轴
输入分辨率和显示步距：		
■ 直线轴	■ 0.01 μm	■ 0.1 μm
■ 旋转轴	■ 0.00001°	■ 0.0001°
显示器	带软键的15.1英寸显示器 或19英寸触控屏显示器	19英寸显示屏或 15.1英寸带软键的显示屏
NC、PLC程序和系统文件的存储介质	CF闪存卡	硬盘或SSDR固态硬盘
NC数控程序存储容量	2 GB	> 21 GB
程序段处理时间	1.5 ms	0.5 ms
插补：		
■ 直线	■ 5轴	■ 5轴
■ 圆形	■ 3轴	■ 3轴
■ 螺旋线	■ 有	■ 有
■ 样条	■ 无	■ 软件选装项9有
硬件	紧凑型操作面板或电气柜 内模块型操作面板	模块式， 在电气柜中

比较：数据接口

功能	TNC 620	iTNC 530
RS-422/V.11串行接口	-	X

更多信息: "设置数据接口", 362 页

比较：PC计算机软件

功能	TNC 620	iTNC 530
ConfigDesign，配置机床参数	有	无
TNCalyzer，分析和评估服务文件	有	无

比较：用户功能

功能	TNC 620	iTNC 530
程序输入		
■ smarT.NC	■ -	■ X
■ ASCII编辑器	■ X，直接编辑	■ X，转换后可编辑

功能	TNC 620	iTNC 530
位置输入		
■ 将刀具最后一个位置设置为极点（空CC程序段）	■ X（如果极点转换不确定，输出出错信息）	■ X
■ 样条组（SPL）	■ -	■ X，选装项9
刀具表		
■ 灵活管理刀具类型	■ X	■ -
■ 过滤显示可选刀具	■ X	■ -
■ 排序功能	■ X	■ -
■ 列名	■ 有时用_	■ 有时用-
■ 窗体视图	■ 用屏幕布局键切换	■ 用软键切换
■ TNC 620与iTNC 530间交换刀具表	■ X	■ 不可以
管理不同3-D测头的探测表	X	-
切削数据计算器： 自动计算主轴转速和进给速率		
	■ 简单的切削数据计算器，无保存的表	用保存的技术参数表
	■ 切削数据计算器，带保存的技术表	
定义任何表		
	■ 自定义表（.TAB文件）	■ 自定义表（.TAB文件）
	■ 用FN功能读取和写入	■ 用FN功能读取和写入
	■ 用配置数据定义	
	■ 表名和表列必须用字母开头，不允许任何算数运算符	
	■ 用SQL功能读取和写入	

功能	TNC 620	iTNC 530
刀具轴方向运动		
■ 手动操作（3-D旋转菜单）	■ X	■ X，FCL2功能
■ 手轮叠加运动	■ X	■ X，选装项44
输入进给速率：		
■ FT （路径时间，秒）	■ –	■ X
■ FMAXT （仅适用于当前快移速率倍率调节：运动时间，单位为秒）	■ –	■ X
FK自由轮廓编程		
■ 工件图纸未按照NC编程规则标注尺寸的编程	■ X，选装项19	■ X
■ 将FK程序转换成Klartext对话式语言程序	■ –	■ X
■ FK程序段结合 M89	■ –	■ X
程序跳转：		
■ 最大标记数量	■ 65535	■ 1000
■ 子程序	■ X	■ X
■ 子程序嵌套深度	■ 20	■ 6

功能	TNC 620	iTNC 530
Q参数编程：		
■ FN 15: PRINT (打印)	■ -	■ X
■ FN 25: PRESET (预设点)	■ -	■ X
■ FN 29: PLC LIST (PLC列表)	■ X	■ -
■ FN31：范围选择	■ -	■ X
■ FN32：PLC预设	■ -	■ X
■ FN37: EXPORT (导出)	■ X	■ -
■ FN 16	■ X	■ -
■ 写入到日志 (LOG) 文件	■ X	■ -
■ 对于未定义的QS参数或QS参数为空，可配置操作行为		
■ 在附加状态栏显示参数内容	■ X	■ -
■ 写入和读取表的SQL功能	■ X	■ -
图形支持		
■ 2-D编程图形	■ X	■ X
■ 重绘功能 (重绘)	■ -	■ X
■ 网格线显示为背景	■ X	■ -
■ 程序运行图形 (俯视图，三视图，立体图)	■ X，选装项20	■ X
■ 高分辨率视图	■ X	■ X
■ 测试图形 (俯视图，三视图，立体图)	■ X，选装项20	■ X
■ 刀具显示	■ X，选装项20	■ X
■ 调整仿真速度	■ X，选装项20	■ X
■ 三视图显示的直线交点坐标	■ -	■ X
■ 扩展缩放功能 (鼠标操作)	■ X，选装项20	■ X
■ 显示工件毛坯框线	■ X，选装项20	■ X
■ 鼠标悬停时俯视图显示深度值	■ X，选装项20	■ X
■ 有意停止测试运行 (停止在)	■ X，选装项20	■ X
■ 考虑换刀宏因素	■ X (不同于实际执行)	■ X

功能	TNC 620	iTNC 530
预设表		
■ 预设表的行0可人工编辑	■ X	■ -
托盘管理		
■ 支持托盘文件	■ X, 选装项22	■ X
■ 基于刀具加工	■ X, 选装项22	■ X
■ 表中托盘预设点的管理	■ X, 选装项22	■ X
编程辅助工具：		
■ 颜色高亮语法元素	■ X	■ -
■ 计算器	■ X (科学)	■ X (标准)
■ 将NC程序段转成注释	■ X	■ -
■ NC程序中的主程序段	■ X	■ X
■ 测试运行中的主程序视图	■ -	■ X
动态碰撞监测 (DCM)：		
■ 自动操作模式下的碰撞监测	■ -	■ X, 选装项40
■ 手动操作模式下的碰撞监测	■ -	■ X, 选装项40
■ 图形显示已定义碰撞对象	■ -	■ X, 选装项40
■ “测试运行”模式中的碰撞检查	■ -	■ X, 选装项40
■ 夹具监测	■ -	■ X, 选装项40
■ 刀座管理	■ X	■ X, 选装项40
CAM支持：		
■ 加载Step格式和Iges格式文件中的轮廓	■ X, 选装项42	■ -
■ 加载Step格式和Iges格式文件中的加工位置	■ X, 选装项42	■ -
■ CAM文件的脱机过滤器	■ -	■ X
■ 拉伸过滤器	■ X	■ -
MOD功能：		
■ 用户参数	■ 配置数据	■ 数字式
■ 服务功能的OEM帮助文件	■ -	■ X
■ 数据介质检查	■ -	■ X
■ 安装补丁包	■ -	■ X
■ 指定实际位置获取的轴	■ -	■ X
■ 配置计数器	■ X	■ -

功能	TNC 620	iTNC 530
特殊功能：		
■ 创建逆向程序	■ -	■ X
■ 自适应控制AFC	■ -	■ X，选装项45
■ 用计数功能定义轮廓	■ X	■ -
■ 用进给功能定义停顿时间	■ X	■ -
■ 用停顿功能定义停顿时间	■ X	■ -
■ 确定编程的坐标与程序路径功能合并	■ X	■ -
大型模具功能：		
■ 全局程序参数设置（GS）	■ -	■ X，选装项44
状态显示：		
■ 动态显示Q参数内容，可定义数字范围	■ X	■ -
■ 图形显示余下运行时间	■ -	■ X
单独设置用户界面颜色	-	X

比较：手动操作和电子手轮操作模式下的探测循环

循环	TNC 620	iTNC 530
管理3-D测头的探测表	X	-
校准有效长度	X，选装项17	X
校准有效半径	X，选装项17	X
用直线测量基本旋转	X，选装项17	X
设置任意轴的预设点	X，选装项17	X
将角点设置为预设点	X，选装项17	X
将圆心设置为预设点	X，选装项17	X
将中心线设置为预设点	X，选装项17	X
用两孔/圆柱台测量基本旋转	X，选装项17	X
用四个孔/圆柱台设置预设点	X，选装项17	X
用三孔/圆柱台设置圆心	X，选装项17	X
确定和补偿平面的不对正量	X，选装项17	-
支持手动获取当前位置的机械测头	用软键或硬键	用硬键
将测量值写入预设表	X，选装项17	X
将测量值写入原点表	X，选装项17	X

比较：编程不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
文件管理器：		
■ 输入名称	■ 打开 选择文件 弹出窗口。	■ 光标同步
■ 支持组合键	■ 无	■ 有
■ 收藏夹管理	■ 无	■ 有
■ 配置列结构	■ 无	■ 有
选择表中刀具	用分屏菜单选择	在弹出窗口中选择
用 SPEC FCT 按键编程特殊功能	按下该键打开软键行形式的子菜单。要退出子菜单，再次按下 SPEC FCT （特殊功能）按键；数控系统显示最近有效的软键行	按下该键将软键行加在最后一行。要退出菜单，再次按下 SPEC FCT （特殊功能）按键；数控系统显示最近有效的软键行
APPR DEP （接近离开）键编写接近和离开运动程序	按下该键打开软键行形式的子菜单。要退出子菜单，再次按下 APPR DEP （接近离开）按键；数控系统显示最近有效的软键行	按下该键将软键行加在最后一行。要退出菜单，再次按下 APPR DEP （接近离开）按键；数控系统显示最近有效的软键行
在 循环定义 和 探测 菜单激活情况下，按下 END 硬键	停止编辑和调用文件管理器	退出相应菜单
如果 循环定义 和 探测 菜单已激活，调用文件管理器	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，相应软键行保持被选状态。	按键未定义功能 出错信息。
如果打开 循环调用 、 特殊功能 、 程序调用 和 接近/离开 菜单，调用文件管理器	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，相应软键行保持被选状态。	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，选择基本软键行。
原点表：		
■ 基于轴内数值的排序功能	■ 有	■ 无
■ 复位表	■ 有	■ 无
■ 切换表视图/窗体视图	■ 用屏幕布局按键切换	■ 用软键切换
■ 插入单独行	■ 可用于任何位置处，可根据需要重新编号。插入空行，必须人工输入零	■ 只允许在表尾。在所有列中插入值为0的行
■ 用按键将单个轴的实际位置值转入到原点表中	■ 适用于 运行程序 单段方式 和 程序运行 - 全自动方式 操作模式	■ 有
■ 用按键将所有当前轴的实际位置值转入到原点表中	■ 无	■ 有
■ 用按键获取TS测量的最后位置值	■ 无	■ 有
FK自由轮廓编程：		
■ 平行轴编程	■ X/Y坐标，独立于机床类型，用 FUNCTION PARAXMODE （PARAXMODE功能）切换	■ 现有平行轴与机床有关
■ 自动修正相对原点	■ 不能自动修正轮廓子程序中的相对原点	■ 自动修正所有相对原点
■ 编程期间指定加工面	■ 毛坯形状 ■ 如果加工面不同， XY ZX YZ平面 软键	■ 毛坯形状

功能	TNC 620	iTNC 530
Q参数编程：		
■ SGN的Q参数公式	Q12 = SGN Q50 ■ 如果Q50 = 0，那么Q12 = 0 ■ 如果Q50 > 0，那么Q12 = 1 ■ 如果Q50 < 0，那么Q12 -1	Q12 = SGN Q50 ■ 如果Q50 >= 0，那么Q12 = 1 ■ 如果Q50 < 0，那么Q12 -1
■ 访问表数据	■ 用SQL指令和用FN 18或读取表-写入表功能 ■ 用TABDATA功能访问刀具表和补偿值表	■ 用FN 18或读取表-写入表功能
■ 访问机床参数	■ 用CFGREAD功能	■ 用FN 18功能
■ 用CYCLE QUERY（循环查询）创建交互式循环，例如手动操作模式的探测循环	■ 有	■ 无
处理出错信息：		
■ 出错信息帮助	■ 用ERR键调用	■ 用HELP键调用
■ 帮助菜单有效时改变操作模式	■ 改变操作模式时，帮助菜单关闭	■ 不允许切换操作模式（该键不可用）
■ 帮助菜单有效时改变后台操作模式	■ 用F12改变时，帮助菜单关闭	■ 用F12改变时，帮助菜单保持打开
■ 相同出错信息	■ 收集在列表中	■ 只显示一次
■ 确认出错信息	■ 每一个出错信息都必须确认（即使显示一次以上），显示删除全部功能	■ 只确认出错信息一次
■ 访问协议功能	■ 有日志文件和功能强大的过滤器功能（错误，击键）	■ 完整日志，无过滤器功能
■ 保存服务文件	■ 有。系统崩溃时，不生成服务文件 ■ 可选错误编号，用于自动生成服务文件	■ 有。系统崩溃时，自动生产服务文件

功能	TNC 620	iTNC 530
查找功能:		
■ 最近搜索的文字列表	■ 无	■ 有
■ 显示有效程序段元素	■ 无	■ 有
■ 显示全部可用NC程序段列表	■ 无	■ 有
高亮时用向上/向下箭头键启动搜索功能	适用于多达50000 个NC程序段，可用原点配置设置	无程序长度限制
编程图形		
■ 用实际尺寸比例显示网格	■ 有	■ 无
■ 如果 自动绘图开启 ，在SLII循环中编辑轮廓子程序	■ 主程序有出错信息时，光标位于 循环调用 NC程序段中	■ 如有出错信息，光标位于导致错误的轮廓子程序中的NC程序段中
■ 移动缩放窗口	■ 无重复功能	■ 有重复功能
编程辅助轴：		
■ FUNCTION PARAXCOMP (PARAXCOMP 功能) 语法：定义显示特性和运动路径	■ 有	■ 无
■ FUNCTION PARAXMODE (PARAXMODE 功能) 语法：定义需移动的平行轴	■ 有	■ 无

比较：“测试运行”功能的不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
用 GOTO 键输入程序	该功能只适用于 开始 单段 软键未被按下时	该功能也适用于 开始 单段 后 开始 单段
计算加工时间	每按下一次开始 (START) 软键重复一次仿真，合计加工时间	每按下一次开始 (START) 软键重复一次仿真，时间从0开始计算
单程序段	对于阵列点循环和 循环调用阵列 功能，数控系统在每一个点位后停止。	该数控系统按照单NC程序段方式处理阵列点循环和 CYCL CALL PAT (循环调用阵列)

比较：“测试运行”操作不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
缩放功能	可用单个软键选择剖面图	可用三个切换软键选择剖面图
机床相关辅助功能M	如果未集成PLC将导致出错信息	“测试运行”期间，忽略
显示/编辑刀具表	软键提供的功能	功能不可用
刀具显示	■ 青绿色刀具长度 ■ 红色：结合的切削刃和刀具长度 ■ 蓝色：未结合的切削刃和刀具长度	■ - ■ 红色：刀具结合 ■ 绿色：刀具未结合
3-D视图的视图选项	有	功能不可用
可调模型质量	有	功能不可用

比较：“手动操作”模式功能不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
点动增量功能	可分别定义直线轴和旋转轴的点动增量	点动增量功能适用于直线轴和旋转轴
预设表	基本变换（平移和旋转），通过X、Y和Z列，以及空间角SPA、SPB和SPC从机床工作台坐标系到工件坐标系。 此外，X_OFFSET至W_OFFSET列用于定义各个轴的轴偏移。轴偏移功能可配置。 行0也可手动编辑。	机床工作台坐标系到工件坐标系的基本变换（坐标变换）通过X、Y和Z列，以及加工面中基本旋转ROT（旋转）进行。 此外，A至W列可用于定义旋转轴和平行轴的原点。 行0只能由手动探测循环编辑。
设置预设点的工作特性	旋转轴预设作用与轴偏移作用相同。该偏移也适用于运动特性计算和加工面倾斜期间。 在机床参数presetToAlignAxis（300203号）中，机床制造商指定每一个轴，其旋转轴的偏移值对预设点的作用。 ■ 真（默认值）：将偏移用于找正工件 ■ 非真：将偏移用于倾斜刀加工	用机床参数定义的旋转轴偏移不影响倾斜加工面功能中定义的轴位置。 MP7500, bit 3允许定义是否考虑相对机床原点的当前旋转轴位置或是否假定第一旋转轴（通常C轴）在0°位置。
预设	只能在执行参考点回零后才能设置预设点或用预设表修改预设点。	可设置预设点或在参考点回零前用预设点表修改预设点。

预设表的处理：

定义进给速率	可分别定义直线轴和旋转轴的进给速率 在手动操作模式下，按下F软键，为直线轴和旋转轴定义各自的进给速率。这些进给速率只适用于手动操作模式。	直线轴和旋转轴只定义一个进给速率
--------	--	-------------------------

比较：“手动操作”模式操作不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
用机械测头获取位置值	用软键或硬键确认实际位置	用硬件获取实际位置

比较：“程序运行”操作不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
切换到 运行程序, 单段方式 操作模式 暂停程序运行和被 内部 停止 取消程序运行后切换操作模式 内部 停止	要返回 运行程序, 自动方式 操作模式：出错信息 未选当前程序段 。用该程序段扫描选择中断点	允许改变操作模式，保存模态信息，按下NC开始键继续程序运行
改变操作模式前程序中断运行后，用 GOTO 功能转到FK序列	显示出错信息 FK programming: Undefined starting position （FK编程：未定义起点位置） 允许在程序中启动中输入	允许GOTO
程序中启动：		
改为程序中启动屏幕布局	只有达到起点位置时才可能	所有操作状态都可以
出错信息	出错信息在错误被排除和分别确认前保持显示	有时，排除错误后，自动确认出错信息
单程序段的阵列点	对于阵列点循环和 CYCL CALL PAT （循环调用阵列）功能，在每一点位后，数控系统停止运行。	该数控系统按照单NC程序段方式处理阵列点循环和 CYCL CALL PAT （循环调用阵列）

比较：“程序运行”操作模式下行程运动的不同处

注意

碰撞危险！
在老型号数控系统上创建的NC数控程序在当前型号的数控系统上运行可导致意外轴运动或出错信息。加工期间碰撞危险！

- ▶ 用图形仿真功能检查NC程序或程序块
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试NC程序或程序块
- ▶ 注意以下已知差异（下表可能不完整！）

功能	TNC 620	iTNC 530
用M118的手轮叠加运动	适用于机床坐标系	适用于机床坐标系
用M143删除基本旋转	M143清除预设表中的SPA、SPB和SPC列中数据。	M143不删除预设表的ROT列中的信息；但仅在NC数控程序中；重新激活相应预设表行将重新激活被删除的基本旋转
缩放接近/离开运动（APPRDEP/RND）	允许特定轴缩放系数，半径不可缩放	出错信息
用APPRDEP的接近/离开	出错信息，如果APPR/DEP LN或APPR/DEP CT中编程了R0	假定刀具半径为0和补偿方向为RR
如果定义长度为0的轮廓元素，用APPR/DEP接近/离开	忽略长度为0的轮廓元素。计算第一个和最后一个有效轮廓元素的接近/离开运动	如果APPR（接近）程序段后编写的轮廓元素长度为0（相对APPR程序段中编程的第一个轮廓元素），输出出错信息 如果长度为0的轮廓元素在DEP程序段前，iTNC 530不输出出错信息，但用最后一个有效的轮廓元素计算离开运动

功能	TNC 620	iTNC 530
Q参数作用	Q60至Q99 (或 QS60至QS99) 仅局部有效。	Q60至Q99 (QS60至QS99) 可局部或全局有效，取决于转换后循环程序 (.cyc) 中的MP7251。嵌套调用可能造成故障
自动取消刀具半径补偿	■ 带R0的NC数控程序段 ■ DEP数控程序段 ■ 程序选择 ■ END PGM	■ 带R0的NC数控程序段 ■ DEP数控程序段 ■ 程序选择 ■ 编程循环10 ROTATION ■ 程序调用
带 M91 的NC数控程序段	不考虑刀具半径补偿	考虑刀具半径补偿
M120 LA1 的特性	对加工无影响，因为数控系统在内部将输入值解释为 LA0	对加工可能有意外影响，因为数控系统在内部将输入值解释为 LA2
点位表中的程序段扫描	刀具定位在下个被加工位置上方	刀具定位在最新被完整加工位置上方
NC数控程序中空 CC 程序段 (极点来自最后的刀具位置)	加工面的最后定位程序段必须有加工面的两个坐标值	加工面的最后定位程序段不一定必须含加工面的两个坐标值。 RND 或 CHF 程序段可能导致问题
RND 程序段的特定轴缩放	RND 程序段缩放，结果是椭圆	输出出错信息
如果在 RND 或 CHF 程序段前或后定义了长度为0的轮廓元素，响应	输出出错信息	如果在 RND 或 CHF 程序段前定义了长度为0的轮廓元素，输出出错信息 如果 RND 或 CHF 程序段前定义了长度为0的轮廓元素，忽略长度为0的轮廓元素

功能	TNC 620	iTNC 530
用极坐标编程圆	增量式旋转角 IPA 和旋转方向 DR 的代数符号必须相同。否则，输出出错信息	如果为 DR 定义的代数符号与为 IPA 定义的代数符号不同，使用旋转方向的代数符号
角长为0的圆弧或螺旋线的刀具半径补偿	生成圆弧/螺旋线相邻元素间过渡连接。而且，紧接该过渡连接前也执行刀具轴运动。如果元素是第一或最后一个修正元素，下个或上个元素用与第一或最后一个被修正元素的相同方法处理	用圆弧/螺旋线的等距线生成刀具路径
SLII循环20至24：		
■ 可自定义轮廓元素数量	■ 最多12个子轮廓中最多16384个程序段	■ 不超过12个子轮廓中最多8192个轮廓元素，无子轮廓限制
■ 定义加工面	■ 刀具调用 程序段的刀具轴定义加工面	■ 第一个子轮廓的第一个定位程序段的轴决定加工面
■ SL循环结束时位置	■ 用 posAfterContPocket （201007号）参数定义终点位置是否在最近编程位置上方，或是否只需将刀具移至刀具轴的第二安全高度 ■ 如果刀具移到刀具轴的第二安全高度，第一个行程运动的程序中必须对两个坐标编程	■ 用MP7420定义最近编程位置上方的终点位置，或是否只需将刀具移至刀具轴的第二安全高度 ■ 如果刀具移到刀具轴的第二安全高度，第一个行程运动的程序中必须对一个坐标编程

功能	TNC 620	iTNC 530
SLII循环20至24：		
■ 不在型腔中凸台的特性	■ 不能定义复杂轮廓公式	■ 可有限地定义复杂轮廓公式
■ 可用复杂轮廓公式设置SL循环的操作	■ 可实际设置操作	■ 只能执行部分实际设置的操作
■ 循环调用 (CYCL CALL) 功能可用半径补偿	■ 输出出错信息	■ 取消半径补偿，正在运行NC程序
■ 轮廓子程序中的平行轴定位程序段	■ 输出出错信息	■ NC程序正在运行
■ 轮廓子程序中的辅助功能M	■ 输出出错信息	■ 忽略M功能
一般圆柱表面加工：		
■ 轮廓定义	■ 用X/Y坐标，与机床类型无关	■ 与机床有关，用现有旋转轴
■ 圆柱面偏移定义	■ X/Y面中的原点平移，与机床类型无关	■ 特定机床的旋转轴原点平移
■ 基本旋转偏移定义	■ 有该功能	■ 无该功能
■ 用C/CC编程圆	■ 有该功能	■ 无该功能
■ 在轮廓定义中的APPR/DEP程序段	■ 无该功能	■ 有该功能
用循环28的圆柱表面铣削：		
完整粗加槽	有该功能	无该功能
用循环29的圆柱表面铣削：		
	直接插入凸台的轮廓中	圆弧接近凸台的轮廓
型腔，凸台和槽的循环25x：		
■ 切入运动	如果切入运动导致意外/敏感行为，在有限空间内触发出错信息（刀具/轮廓的几何条件）	根据需要，在有限空间内进行垂直切入运动（刀具/轮廓的几何条件）

功能	TNC 620	iTNC 530
PLANE功能：		
■ 工作台转动/坐标系转动	作用： ■ 坐标变换类型适用于所有自由旋转轴 ■ 数控系统并不只用工作台旋转功能定位自由旋转轴，而是根据当前位置，还用编程的空间角和机床运动特性 无选择时的默认选择： ■ 用坐标系旋转	作用 ■ 坐标变换类型只适用于C轴旋转轴 ■ 对于工作台旋转，该数控系统只进行旋转轴定位 无选择时的默认选择： ■ 用坐标系旋转
■ 定位特性	■ SYM	■ SEQ
■ 可配置机床的轴角	■ 可用全部 PLANE 功能	■ 仅执行 PLANE轴角 功能
■ 用 PLANE轴角 编程增量空间角	■ 输出出错信息	■ 增量空间角被解释为绝对值
■ 如果机床被配置为使用空间角，根据 PLANE空间角 编程增量的轴角	■ 输出出错信息	■ 增量轴角被解释为绝对值
■ PLANE 功能与当前循环8（镜像）的编程 MIRROR IMAGE	■ PLANE轴角 和循环19进行的镜像对倾斜无影响	■ 该功能适用于所有 PLANE 功能
■ 两个旋转轴机床的轴定位 例如 L A+0 B+0 C+0 或 L A+Q120 B+Q121 C+Q122	■ 只能在倾斜功能后（如果无倾斜功能，输出出错信息） ■ 未定义的参数的状态为 未定义 ；不是给定的值0	■ 如果用空间角，可随时使用（机床参数设置） ■ 数控系统为未定义的参数分配0值
特殊功能：		
■ FN 18	■ 数据只用公制格式输出	■ 用当前NC程序的尺寸单位输出数据
位置显示的刀具长度补偿	从 TOOL CALL （刀具调用）程序段，根据机床参数 progToolCallDL （124500号），分支 CfgPositionDisplay （124500号），在位置显示中，考虑刀具表的长度项 L 和 DL	位置显示中考虑刀具表的刀具长度项 L 和 DL
比较：MDI操作不同处		
功能	TNC 620	iTNC 530
辅助功能	■ Q参数的状态显示 ■ 程序段功能（例如复制 程序段） ■ ACC设置 ■ 辅助编程功能，例如停顿功能	
跳过NC程序段	MDI操作模式的单独软键	运行程序 自动方式 操作模式的软键有效

比较：编程站不同处

功能	TNC 620	iTNC 530
演示版	不能选择超过100个NC程序段的NC程序；显示出错信息	可选择NC程序，最多显示100个NC程序段，其它NC程序段不显示
演示版	如果用 程序调用 使程序嵌套的NC程序段数量超过100个，不显示测试图形，不输出出错信息	可仿真嵌套的NC程序
演示版	可从CAD视图将多达10个元素传到NC程序中。	可从DXF转换工具将多达31行传到NC程序中。
复制NC程序	用Windows的资源管理器可复制至和复制自 TNC:\ 目录	必须用 TNCremo 或编程站的文件管理器进行复制
切换水平软键行	单击软键条向右或向左切换一个软键行	单击任何软键条激活相应软键行

索引

3

3-D测头：使用.....	185
3-D测头：校准.....	193
3-D基本旋转.....	202

A

ACC.....	278
ADP.....	261

C

CAM编程.....	256
------------	-----

D

DNC.....	360
DriveDiag.....	328

E

EnDat编码器.....	153
---------------	-----

F

FCL功能.....	32
FS功能安全特性.....	169

G

GOTO.....	239
-----------	-----

H

HeROS：信息.....	328
---------------	-----

I

iTNC 530.....	56
---------------	----

M

M91，M92.....	270
MDI.....	264
MOD功能.....	304
MOD功能：概要.....	305
MOD功能：退出.....	304
MOD功能：选择.....	304

N

NC程序：结构化.....	241
NC出错信息.....	95

O

OPC UA NC服务.....	407
------------------	-----

P

PDF阅读器.....	87
-------------	----

Q

Q参数：检查.....	241
-------------	-----

R

RTS行状态.....	364
-------------	-----

T

TNCdiag.....	328
TNCguide.....	101
TNCremo.....	365

U

USB设备：拔出.....	83
USB设备：连接.....	83

Z

ZIP压缩文件.....	91
--------------	----

版

版本号.....	306, 308
----------	----------

帮

帮助系统.....	101
-----------	-----

保

保存服务文件.....	100
保护区.....	315

备

备份.....	357
---------	-----

补

补偿工件不对正量：测量平直表面上的两点.....	198
--------------------------	-----

参

参考点回零.....	152
参考坐标系.....	107
参考坐标系：刀具.....	114
参考坐标系：工件.....	111
参考坐标系：基本.....	110
参考坐标系：机床.....	108
参考坐标系：加工面.....	112
参考坐标系：输入.....	113

操

操作模式.....	62
-----------	----

测

测量工件.....	211
测试运行.....	262
测试运行：设置速度.....	225
测试运行：执行.....	237
测试运行：执行到某个NC数控程序段.....	238

程

程序：结构化.....	241
程序测试：概要.....	235
程序段检查符.....	364
程序段扫描.....	249
程序段扫描：点位表中.....	253
程序段扫描：基于刀具.....	292
程序段扫描：在托盘表中.....	254
程序运行.....	240

程序运行：测量.....	230
程序运行：程序段扫描.....	249
程序运行：概要.....	240
程序运行：跳过NC程序段.....	232
程序运行：退刀.....	247
程序运行：运行.....	240
程序运行：中断后程序恢复运行.....	246

出

出错信息.....	95
出错信息：帮助.....	95
出错信息：删除.....	97
出错信息的帮助.....	95

触

触控操作面板.....	415
触控屏.....	414
触控屏：配置.....	426
触控屏：清洁.....	426
触控手势.....	416

窗

窗口管理器.....	343
------------	-----

错

错误信息：过滤.....	96
--------------	----

打

打开BMP文件.....	93
打开Excel文件.....	88
打开GIF文件.....	93
打开INI文件.....	92
打开PNG文件.....	93
打开TXT文件.....	92
打开视频文件.....	93

刀

刀柄管理.....	147
刀具半径.....	121
刀具编号.....	120
刀具表.....	122
刀具表：编辑，退出.....	128
刀具表：编辑功能.....	128
刀具表：导入.....	129
刀具表：过滤功能.....	123
刀具表：基础知识.....	122
刀具表：输入选项.....	125
刀具测量.....	127
刀具长度.....	120
刀具管理.....	138
刀具管理：编辑.....	140
刀具管理：刀具类型.....	143
刀具名称.....	120
刀具使用时间测试.....	136
刀具使用时间文件.....	136, 317
刀具数据.....	120
刀具数据：导出.....	144
刀具数据：导入.....	144

刀具数据：输入表.....	125
刀具数据：索引.....	129
刀具自动测量.....	127
刀位表.....	132

导

导出工件.....	234
导入：iTNC 530的表.....	129
导入：iTNC 530的文件.....	85

登

登录：用令牌.....	406
登录：用密码.....	399

调

调用刀具管理.....	139
-------------	-----

定

定位.....	264
定位：倾斜的加工面.....	272
定位：手动数据输入.....	264

断

断电后程序段扫描.....	249
---------------	-----

返

返回轮廓.....	254
-----------	-----

防

防护墙.....	359
----------	-----

辅

辅助功能.....	268
辅助功能：程序运行检查.....	269
辅助功能：路径特性.....	273
辅助功能：输入.....	268
辅助功能：主轴和冷却液.....	269

附

附件.....	116
---------	-----

工

工艺链.....	256
工作时间.....	329

功

功能安全特性（FS）.....	169
功能比较.....	453

关

关机.....	155, 155
关于本手册.....	26

海

海德汉OPC UA NC服务.....	407
---------------------	-----

后

后处理器.....	257
-----------	-----

还

还原.....	357
---------	-----

换

换刀.....	135
---------	-----

基

基本旋转.....	199
基本旋转：手动操作模式中测量.....	199
基础知识.....	106
基于刀具加工.....	289

机

机床参数.....	428
机床参数：列表.....	429
机床参数：修改.....	428
机床参数：修改显示.....	429
机床设置.....	314

计

计数器.....	279
计数器设置.....	313

加

加工监测.....	237
加工批次管理器.....	293
加工批次管理器：编辑任务列表.....	300
加工批次管理器：创建任务列表.....	299
加工批次管理器：打开.....	297
加工批次管理器：基础知识.....	293
加工批次管理器：任务列表.....	294
加工批次管理器：应用.....	293
加工区监测.....	229
加工时间的测量.....	228
加载机床配置.....	308

检

检查轴位置.....	172
------------	-----

结

结构化NC程序.....	241
--------------	-----

进

进给速率.....	167
进给速率：改变.....	168
进给速率：限制.....	168

开

开启.....	152
---------	-----

控

控制面板.....	60
-----------	----

路

路径.....	77
---------	----

密

密码号输入.....	307
------------	-----

目

目录.....	77
---------	----

平

平移剖面.....	225
-----------	-----

屏

屏幕布局.....	60
-----------	----

启

启动.....	152
---------	-----

倾

倾斜：手动操作.....	213
倾斜加工面：手动.....	213

清

清洁.....	60
---------	----

任

任务栏.....	343, 425
----------	----------

软

软键盘.....	61, 61
软件号.....	306
软件选装项.....	29

上

上下文相关帮助.....	101
--------------	-----

设

设置波特率.....	362
设置数据传输速度.....	362

收

收到ETX后的特性.....	364
----------------	-----

手

手动设置：将中心线设置为预设点...	210
手动设置预设点：角点为预设点....	206
手动设置预设点：任意轴.....	205
手动设置预设点：无3-D测头....	183
手动原点设置.....	205
手动原点设置：圆心为预设点...	207
手动轴.....	255
手轮.....	158
手轮叠加运动M118.....	273

数

数据备份.....	85, 357
数据传输：RTS行状态.....	364
数据传输：TNC服务器软件.....	364
数据传输：程序段检查符.....	364
数据传输：奇偶校验.....	363

数据传输：软件.....	365
数据传输：收到ETX后的特性..	364
数据传输：数据位.....	363
数据传输：停止位.....	363
数据传输：文件系统.....	364
数据传输：握手.....	363
数据传输：协议.....	363
数据接口.....	362
数据接口：设置.....	362
数据接口：针脚编号.....	443

索

索引刀具.....	122
-----------	-----

探

探测：用3-D测头.....	185
探测：用端铣刀.....	183
探测平面.....	202
探测循环.....	186
探测循环：手动.....	186
探测循环：手动操作模式.....	186

特

特性内容等级（FCL）.....	32
------------------	----

跳

跳转：GOTO.....	239
--------------	-----

停

停在.....	238
---------	-----

图

图形.....	220
图形：视图选项.....	221
图形仿真.....	225
图形仿真：刀具.....	222
图形设置.....	312

退

退刀.....	247
退刀：断电后.....	247

托

托盘表.....	282
应用.....	282
托盘表：编辑.....	284
托盘表：插入列.....	285
托盘表：基于刀具.....	289
托盘表：列.....	282
托盘表：选择和退出.....	285
托盘表：执行.....	286

外

外部访问.....	317
外部数据传输.....	84

网

网络接口：配置.....	372
网络连接.....	85

网络设置：常规.....	367
网络设置：网络驱动盘.....	372

文

文本文件：打开.....	92
文件：保护.....	78
文件：导入.....	85
文件管理.....	75
文件管理：外部文件类型.....	77
文件管理：选择文件.....	80
文件管理器：调用.....	78
文件管理器：目录.....	77
文件管理器：外部数据传输.....	84
文件管理器：文件类型.....	75
文件状态.....	78

无

无线测头：设置.....	320
无线电测头：配置.....	322
无线电手轮.....	161
无线电手轮：配置.....	324
无线手轮：设置信道.....	325
无线手轮：统计数据.....	326
无线手轮：选择发射器功率.....	325
无线手轮：指定手轮座.....	324

系

系统设置.....	327
-----------	-----

下

下载帮助文件.....	105
-------------	-----

显

显示HTML文件.....	89
显示互联网文件.....	89
显示屏：触控屏.....	414
显示屏：清洁.....	426
显示器.....	59

写

写入探测值：到原点表.....	191
写入探测值：日志.....	190
写入探测值：写入预设表.....	192

旋

旋转、缩放和移动图形.....	224
-----------------	-----

选

选装项.....	29
----------	----

移

移动机床轴.....	156
移动机床轴：点动定位.....	157
移动机床轴：用手轮.....	158
移动机床轴：用轴向键.....	156

以

以太网接口.....	367
以太网接口：简要介绍.....	367

以太网接口：连接方式.....	367
以太网接口：配置.....	367

硬

硬件配置.....	328
硬盘.....	75

用

用户参数.....	428, 429
用户管理.....	375
用户管理：配置.....	376
用户管理：取消激活.....	378
用机械测头或百分表的探测功能....	184

有

有效振颤控制.....	278
-------------	-----

预

预设表.....	174, 174
预设表：传输探测值.....	192
预设点：管理.....	174

原

原点表：传输探测值.....	191
----------------	-----

远

远程桌面管理器.....	332
远程桌面管理器：VNC.....	336
远程桌面管理器：Windows终端服...	333
远程桌面管理器：外部计算机...	337
远程桌面连接：私用连接.....	340

运

运动控制.....	261
运动特性.....	314
运动限位.....	315

增

增强型碰撞监测.....	227
--------------	-----

针

针脚编号：数据接口.....	443
----------------	-----

诊

诊断.....	328
---------	-----

轴

轴位置，检查.....	153
轴显示.....	65

主

主轴转速：改变.....	168
--------------	-----

状

状态显示.....	65
状态显示：常规.....	65
状态显示：附加.....	68
状态显示：技术.....	65

状态显示：图标.....	66
状态显示：轴.....	65

自	
自动启动程序.....	263

总	
总线诊断.....	328

坐	
坐标输入辅助功能.....	270

浏	
浏览器.....	89

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

海德汉测头

缩短非生产时间和提高成品工件的尺寸精度。


工件测头

TS 248 , TS 260 电缆传输信号

TS 460 无线电或红外线信号传输

TS 640 , TS 740 红外线传输

- 工件找正
- 预设点设置
- 工件测量

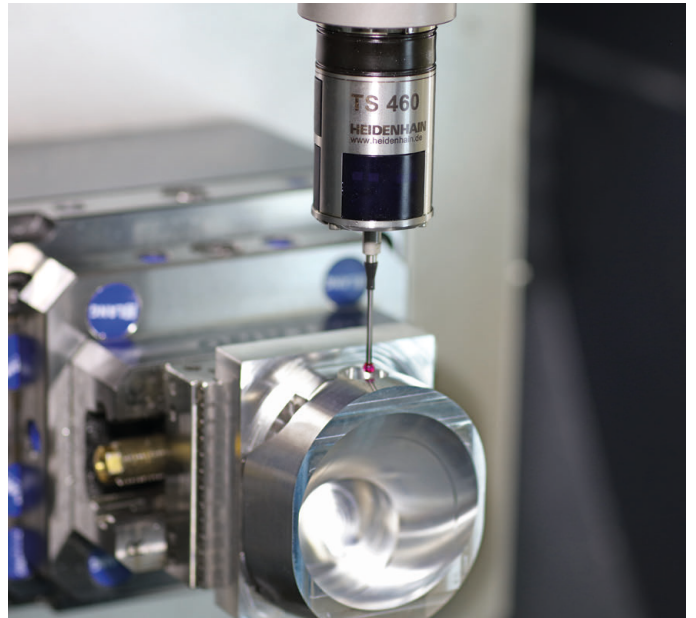

刀具测头

TT 160 电缆传输信号

TT 460 红外线传输

- 刀具测量
- 磨损监测
- 刀具破损检测

