



# HEIDENHAIN



## TNC 620

Brukerhåndbok  
klartekstprogrammering

**NC-programvare**  
**817600-16**  
**817601-16**  
**817605-16**

## Betjeningselementer for styringen

### Knapper

Når du bruker en TNC 620 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

**Mer informasjon:** "Betjene berøringsskjerm", Side 527

### Betjeningselementer på skjermen

Tast	Funksjon
	Velge skjermbildeinndeling
	Veksle mellom skjerm for maskin-driftsmodus, programmeringsdriftsmodus og et tredje skrivebord
	Funksjonstaster: Velge funksjon i skjermbildet
	Endre funksjonstastrekke

### Driftsmoduser for maskinen

Tast	Funksjon
	Manuell drift
	Elektronisk håndratt
	Posisjonering med manuell intas-ting
	Programkjøring enkeltblokk
	Programkjøring blokkrekke

### Driftsmoduser for programmering

Tast	Funksjon
	Programmere
	Programtest

### Angi og redigere koordinatakser og tall

Tast	Funksjon
	Valg av koordinatakser eller angivelse av dem i NC-program
	Tall
	Endre desimaltegn/fortegn
	Angivelse av polarkoordinater / inkrementelle verdier
	Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus
	Overføre aktuell posisjon
	Ignorere dialogspørsmål og slette ord
	Avslutte inntasting og fortsette dialog
	Avslutning av NC-blokk, og avslutning av inntasting
	Tilbakestille angivelser eller slette feilmeldinger
	Avbryte dialog, og slette programdel

### Informasjon om verktøy

Tast	Funksjon
	Definering av verktøydata i NC-programmet
	Kalle opp verktøydata

## Administrasjon av NC-programmer og filer, styringsfunksjoner

Tast	Funksjon
	Valg og sletting av NC-programmer og filer, ekstern dataoverføring
	Definere programoppkalling, velge nullpunkt- og punkttabeller
	Velge MOD-funksjon
	Vise hjelpetekster ved NC-feilmeldinger, kalle opp TNCguide
	Vise alle feilmeldinger som venter
	Vise lommekalkulator
	Vise spesialfunksjoner
	For øyeblikket uten funksjon

## Navigasjonstaster

Tast	Funksjon
	Posisjonere markør
	Valg av NC-blokker, sykluser og parameterfunksjoner direkte
	Navigere til programstart eller tabellstart
	Navigere til programslutt eller slutten av en tabelllinje
	Navigere oppover side for side
	Navigere nedover side for side
	Velge neste arkfane i formularer
	Dialogfelt eller knapp forover/bakover

## Sykluser, underprogrammer og programdelgjentakelser

Tast	Funksjon	
	Definere touch-probe-sykluser	
	Definere og kalle opp sykluser	
	Angi og hente frem underprogrammer og programdelgjentakelser	
	Angivelse av programstopp i et NC-program	

## Programmere banebevegelser

Tast	Funksjon
	Kjøre til/forlate kontur
	Fri konturprogrammering FK
	Linje
	Sirkelmidtpunkt/pol for polarkoordinater
	Sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt
	Sirkelbane med radius
	Sirkelbane med tangential tilknytning
	Fas/hjørneavrunding

## Potensiometer for mating og spindelturtall

Mating	Spindelturtall



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Grunnleggende.....</b>	<b>29</b>
<b>2</b>	<b>Første steg.....</b>	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Grunnleggende.....</b>	<b>63</b>
<b>4</b>	<b>Verktøy.....</b>	<b>119</b>
<b>5</b>	<b>Programmere konturer.....</b>	<b>137</b>
<b>6</b>	<b>Programmeringshjelp.....</b>	<b>191</b>
<b>7</b>	<b>Tilleggsfunksjoner.....</b>	<b>223</b>
<b>8</b>	<b>Underprogrammer og programdelgjentakelser.....</b>	<b>241</b>
<b>9</b>	<b>Programmere Q-parameter.....</b>	<b>265</b>
<b>10</b>	<b>Spesialfunksjoner.....</b>	<b>357</b>
<b>11</b>	<b>Fleraksebearbeiding.....</b>	<b>425</b>
<b>12</b>	<b>Overføre data fra CAD-filer.....</b>	<b>487</b>
<b>13</b>	<b>Paletter.....</b>	<b>511</b>
<b>14</b>	<b>Betjene berøringsskjerm.....</b>	<b>527</b>
<b>15</b>	<b>Tabeller og oversikter.....</b>	<b>539</b>



<b>1 Grunnleggende.....</b>	<b>29</b>
<b>1.1 Om denne håndboken.....</b>	<b>30</b>
<b>1.2 Styringstype, programvare og funksjoner.....</b>	<b>32</b>
Programvarealternativer.....	34
Nye funksjoner 81760x-16.....	38

<b>2 Første steg.....</b>	<b>47</b>
<b>2.1 Oversikt.....</b>	<b>48</b>
<b>2.2 Slå på maskinen.....</b>	<b>49</b>
Kvittere for strømbrudd og.....	49
<b>2.3 Programmere den første delen.....</b>	<b>50</b>
Velge driftsmodus.....	50
Viktige betjeningselementer for styringen.....	50
Åpne nytt NC-program / Filbehandling.....	51
Definere råemne.....	52
Programoppbygging.....	53
Programmere enkel kontur.....	54
Skrive syklusprogram.....	58

<b>3 Grunnleggende.....</b>	<b>63</b>
<b>    3.1 TNC 620.....</b>	<b>64</b>
HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO.....	64
Kompatibilitet.....	64
<b>    3.2 Skjermen og kontrollpanelet.....</b>	<b>65</b>
Skjermen.....	65
Definere skjermibildeinndeling.....	66
Kontrollpanel.....	67
Skjermtastatur.....	69
<b>    3.3 Driftsmoduser.....</b>	<b>71</b>
Manuell drift og el. håndratt.....	71
Posisjonering med manuell inntasting.....	71
Programmere.....	72
Programtest.....	72
Programkjøring Blokkrekke og programkjøring Enkeltblokk.....	73
<b>    3.4 Grunnleggende om NC.....</b>	<b>74</b>
Avstandsenkodere og referansemerker.....	74
Programmable akser.....	74
Referansesystemer.....	75
Betegnelse på aksene på fresemaskiner.....	85
Polarkoordinater.....	85
Absolitte og inkrementelle emneposisjoner.....	86
Velge nullpunkt.....	87
<b>    3.5 Åpne og angi NC-programmer.....</b>	<b>88</b>
Oppbygging av et NC-program i HEIDENHAIN klartekst-format.....	88
Definere råemne: BLK FORM.....	89
Åpne nytt NC-program.....	92
Programmere verktøybevegelser i klartekst.....	94
Overfør aktuelle posisjoner.....	96
Redigere NC-program.....	97
Styringens søkefunksjon.....	101
<b>    3.6 Filbehandling.....</b>	<b>103</b>
Filer.....	103
Vise eksternt opprettede filer på styringen.....	105
Kataloger.....	105
Baner.....	105
Oversikt: Funksjonene i filbehandlingen.....	106
Velge filbehandling.....	107
Velge stasjoner, kataloger og filer.....	108
Opprette ny katalog.....	109
Opprette ny fil.....	110

Kopiere enkeltfil.....	110
Kopiere filer til en annen katalog.....	111
Kopiere tabell.....	112
Kopiere katalog.....	113
Velge en av de sist valgte filene.....	113
Slette fil.....	113
Slette katalog.....	114
Merke filer.....	115
Gi fil nytt navn.....	116
Sorter filer.....	116
Tilleggsfunksjoner.....	117

<b>4 Verktøy.....</b>	<b>119</b>
<b>    4.1 Verktøyrelevante inndata.....</b>	<b>120</b>
Mating F.....	120
Spindelturtall S.....	121
<b>    4.2 Verktøydata.....</b>	<b>122</b>
Forutsetning for verktøykorrigering.....	122
Verktøynummer, verktøynavn.....	122
Verktøylengde L.....	122
Verktøyradius R.....	123
Deltaverdier for lengder og radier.....	124
Legge inn verktøydata i NC-programmet.....	125
Kalle opp verktøydata.....	126
Verktøyskift.....	129
<b>    4.3 Verktøykorrigering.....</b>	<b>132</b>
Innføring.....	132
Verktøykorrigering for lengde.....	132
Verktøyradiuskorrigering.....	133

<b>5 Programmere konturer.....</b>	<b>137</b>
<b>  5.1 Verktøybevegelser.....</b>	<b>138</b>
Banefunksjoner.....	138
Fri konturprogrammering FK (alternativ nr. 19).....	138
Tilleggsfunksjonene M.....	138
Underprogrammer og programdelgjentakelser.....	139
Programmere med Q-parametere.....	139
<b>  5.2 Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper.....</b>	<b>140</b>
Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding.....	140
<b>  5.3 Køre frem til og forlate kontur.....</b>	<b>144</b>
Startpunkt og slutt punkt.....	144
Oversikt: Baneformer ved kjøring til og fra en kontur.....	146
Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring.....	147
Kjøre frem på en linje med tangential tilknytning: APPR LT.....	149
Kjøre på en linje loddrett til det første konturpunktet: APPR LN.....	149
Kjør frem til en sirkelbane med tangential tilknytning: APPR CT.....	150
Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: APPR LCT.....	151
Kjøre tilbake på en linje med tangential tilknytning: DEP LT.....	152
Kjøre tilbake på en linje loddrett til det siste konturpunktet: DEP LN.....	152
Kjøre tilbake på en sirkelbane med tangential tilknytning: DEP CT.....	153
Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: DEP LCT.....	153
<b>  5.4 Banebevegelser – rettvinklede koordinater.....</b>	<b>154</b>
Oversikt over banefunksjoner.....	154
Linje L.....	155
Legge inn fas mellom to rette linjer.....	156
Hjørneavrunding RND.....	157
Sirkelmidtpunkt CC.....	158
Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC.....	159
Sirkelbane CR med fastlagt radius.....	161
Sirkelbane CT med tangential tilknytning.....	163
Lineær overlagring av en sirkelbane.....	164
Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing.....	165
Eksempel: kartesisk sirkelbevegelse.....	166
Eksempel: Kartesisk full sirkel.....	167
<b>  5.5 Banebevegelser – polarkoordinater.....</b>	<b>168</b>
Oversikt.....	168
Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol CC.....	169
Linje LP.....	169
Sirkelbane CP rundt pol CC.....	170
Sirkelbane CT med tangential tilknytning.....	170
Skruelinje (heliks).....	171

Eksempel: Polar, lineær bevegelse.....	173
Eksempel: Heliks.....	174

**5.6 Banebevegelser – Fri konturprogrammering FK (alternativ nr. 19).....175**

Grunnleggende.....	175
Bestemme arbeidsplan.....	176
Grafikk for FK-programmering.....	177
FK-dialog åpen.....	178
Pol for FK-programmering.....	179
Programmere linjer fritt.....	179
Programmere sirkelbaner fritt.....	180
Inntastingsmuligheter.....	181
Tilleggpunkter.....	184
Relativreferanser.....	185
Eksempel: FK-programming 1.....	187
Eksempel: FK-programming 2.....	188
Eksempel: FK-programming 3.....	189

<b>6    Programmeringshjelp.....</b>	<b>191</b>
<b>  6.1    GOTO-funksjon.....</b>	<b>192</b>
Bruke tasten GOTO.....	192
<b>  6.2    Skjermtastatur.....</b>	<b>193</b>
Angi tekst med skjermtastatur.....	193
<b>  6.3    Visning av NC-programmene.....</b>	<b>194</b>
Syntaksfremheving.....	194
Rullefelt.....	194
<b>  6.4    Sette inn kommentar.....</b>	<b>195</b>
Bruk.....	195
Kommentar når programmet skrives.....	195
Sette inn kommentar senere.....	195
Kommentar i separat NC-blokk.....	195
Kommentere ut NC-blokk senere.....	196
Funksjoner for redigering av kommentar.....	196
<b>  6.5    Redigere NC-program etter ønske.....</b>	<b>197</b>
<b>  6.6    Hoppe over NC-blokker.....</b>	<b>198</b>
Sette inn /-tegn.....	198
Slette skråstrek /-tegn.....	198
<b>  6.7    Dele in NC-programmer.....</b>	<b>199</b>
Definisjon, mulige bruksområder.....	199
Vise inndelingsvindu / bytte aktivt vindu.....	199
Legge til inndelingsblokk i programvinduet.....	199
Velge blokker i inndelingsvinduet.....	200
<b>  6.8    Kalkulatoren.....</b>	<b>201</b>
Bruk.....	201
<b>  6.9    Skjæredatamaskin.....</b>	<b>203</b>
Bruk.....	203
Arbeide med skjæredatatabeller.....	204
<b>  6.10    Programmeringsgrafikk.....</b>	<b>207</b>
Inkludere eller ikke inkludere programmeringsgrafikk.....	207
Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende NC-program.....	208
Vise og skjule blokknrre.....	208
Slette grafikk.....	208
Vise rutenett.....	209
Forstørre eller forminske utsnitt.....	209

<b>6.11 Feilmeldinger.....</b>	<b>210</b>
Vise feil.....	210
Åpne feilvindu.....	210
Detaljerte feilmeldinger.....	211
Funksjonstast INTERN INFO.....	211
Funksjonstast GRUPPERING.....	212
Funksjonstasten AKTIVER AKTIVER LAGRING.....	212
Slette feil.....	213
Feilprotokoll.....	213
Tasteprotokoll.....	214
Merknader.....	214
Lagre servicefiler.....	215
Lukke feilvindu.....	215
<b>6.12 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide.....</b>	<b>216</b>
Bruk.....	216
Arbeid med TNCguide.....	217
Laste ned gjeldende hjelpefil.....	220

<b>7 Tilleggsfunksjoner.....</b>	<b>223</b>
<b>    7.1 Angi tilleggsfunksjonene M og STOP.....</b>	<b>224</b>
Grunnleggende informasjon.....	224
<b>    7.2 Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel.....</b>	<b>225</b>
Oversikt.....	225
<b>    7.3 Tilleggsfunksjoner for koordinatangivelser.....</b>	<b>226</b>
Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92.....	226
Kjøre frem til posisjoner i udreid inndatakoordinatsystem ved dreid arbeidsplan: M130.....	228
<b>    7.4 Tilleggsfunksjoner for baneatferden.....</b>	<b>229</b>
Bearbeide små konturtrinn: M97.....	229
Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98.....	230
Matefaktor for innstikkingsbevegelser: M103.....	231
Mating i millimeter/spindelomdreining: M136.....	232
Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111.....	232
Forhånds beregning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120 (alternativ nr. 21).....	233
Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen: M118 (alternativ nr. 21).....	235
Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140.....	236
Undertrykke overvåkning av touch-probe: M141.....	238
Slette grunnrotering: M143.....	238
Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148.....	239
Avrunde hjørner: M197.....	240

<b>8 Underprogrammer og programdelgjentakelser.....</b>	<b>241</b>
<b>  8.1 Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser.....</b>	<b>242</b>
Label.....	242
<b>  8.2 Underprogrammer.....</b>	<b>243</b>
Virkemåte.....	243
Merknader til programmeringen.....	243
Programmere underprogrammer.....	244
Starte underprogrammer.....	244
<b>  8.3 Programdelgjentakelser.....</b>	<b>245</b>
Label.....	245
Virkemåte.....	245
Merknader til programmeringen.....	245
Programmere programdelgjentakelser.....	246
Starte programdelgjentakelser.....	246
<b>  8.4 Start eksternt NC-program.....</b>	<b>247</b>
Oversikt over funksjonstaster.....	247
Virkemåte.....	248
Merknader til programmeringen.....	248
Kalle opp eksternt NC-program.....	250
<b>  8.5 Punkttabeller.....</b>	<b>252</b>
Opprettning av punkttabell.....	252
Skjule enkeltpunkter for bearbeidingen.....	253
Velg en punkttabell i NC-programmet.....	254
Bruk av punkttabeller.....	255
Definisjon.....	255
<b>  8.6 Nestinger.....</b>	<b>256</b>
Nestingstyper.....	256
Nestingsdybde.....	256
Underprogram i underprogram.....	257
Gjenta programdelgjentakelser.....	258
Gjenta underprogram.....	259
<b>  8.7 Programmeringseksempler.....</b>	<b>260</b>
Eksempel: Konturfresing i flere matinger.....	260
Eksempel: Boringsgrupper.....	261
Eksempel: Boringsgruppe med flere verktøy.....	262

<b>9 Programmere Q-parameter.....</b>	<b>265</b>
<b>    9.1 Prinsipp og funksjonsoversikt.....</b>	<b>266</b>
Q-parametertyper.....	267
Merknader til programmeringen.....	269
Kall opp Q-parameterfunksjoner.....	270
<b>    9.2 Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier.....</b>	<b>271</b>
Bruk.....	271
<b>    9.3 Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner.....</b>	<b>272</b>
Bruk.....	272
Oversikt.....	272
Programmere hovedregnetyper.....	273
<b>    9.4 Vinkelfunksjoner.....</b>	<b>275</b>
Definisjoner.....	275
Programmere vinkelfunksjoner.....	276
<b>    9.5 Sirkelberegninger.....</b>	<b>277</b>
Bruk.....	277
<b>    9.6 Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere.....</b>	<b>278</b>
Bruk.....	278
Forkortelser og begreper som er brukt.....	278
Hoppbetingelser.....	279
Programmere hvis-så-avgjørelser.....	280
<b>    9.7 Angi formel direkte.....</b>	<b>281</b>
Angi formel.....	281
Regneregler.....	281
Oversikt.....	283
Eksempel: vinkelfunksjon.....	285
<b>    9.8 Kontrollere og endre Q-parametere.....</b>	<b>286</b>
Fremgangsmåte.....	286
<b>    9.9 Tilleggsfunksjoner.....</b>	<b>288</b>
Oversikt.....	288
FN 14: ERROR – Vise feilmeldinger.....	289
FN 16: F-PRINT – Vise tekster og Q-parameterverdier formatert.....	295
FN 18: SYSREAD – Lese systemdata.....	303
FN 19: PLC – Overføre verdier til PLS.....	304
FN 20: WAIT FOR – Synkronisere NC og PLS.....	305
FN 29: PLS – Overføre verdier til PLS.....	306
FN 37: EKSPORT.....	306
FN 38: SEND – Send informasjon fra NC-programmet.....	307

<b>9.10 Strengparameter.....</b>	<b>309</b>
Funksjonene i strengbehandlingen.....	309
Tilordne strengparameter.....	310
Kjeding av strengparameter.....	311
Konvertere en tallverdi til en strengparameter.....	312
Kopiere en delstrenge fra en strengparameter.....	313
Lese systemdata.....	313
Konvertere en strengparameter til en tallverdi.....	315
Kontrollere en strengparameter.....	316
Registrere lengden på en strengparameter.....	317
Sammenligne alfabetisk rekkefølge.....	318
Lese maskinparametere.....	319
<b>9.11 Forhåndsinnstilte Q-parametere.....</b>	<b>322</b>
Verdier fra PLS: Q100 til Q107.....	322
Aktiv verktøyradius: Q108.....	322
Verktøyakse: Q109.....	323
Spindelstatus: Q110.....	323
Kjølevæsketilførsel: Q111.....	323
Overlapsfaktor: Q112.....	323
Måleangivelser i NC-programmet: Q113.....	323
Verktøylengde: Q114.....	324
Koordinater etter probing i løpet av programkjøringen.....	324
Differansen mellom faktisk og nominell verdi ved automatisk verktøyoppmåling f.eks. med TT 160.....	324
Dreie arbeidsplanet med emnevinkler: koordinater for rotatingsaksene beregnet av styringen.....	324
Måleresultater til touch-probe-sykluser.....	325
<b>9.12 Tabelltilganger med SQL-kommandoer.....</b>	<b>328</b>
Innføring.....	328
Programmere SQL-kommando.....	330
Funksjonoversikt.....	331
SQL BIND.....	332
SQL EXECUTE.....	333
SQL FETCH.....	337
SQL UPDATE.....	339
SQL INSERT.....	341
SQL COMMIT.....	342
SQL ROLLBACK.....	343
SQL SELECT.....	345
Eksempler.....	347
<b>9.13 Programmeringseksempler.....</b>	<b>349</b>
Eksempel: Runde av verdi.....	349
Eksempel: ellipse.....	350
Eksempel: konkav sylinder med Kulefres.....	352
Eksempel: konveks kule med endefres.....	354

<b>10 Spesialfunksjoner.....</b>	<b>357</b>
<b>10.1 Oversikt over spesialfunksjoner.....</b>	<b>358</b>
Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT.....	358
Meny programinnstillinger.....	359
Meny funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger.....	359
Meny for å definere ulike klartekstfunksjoner.....	360
<b>10.2 Function Mode.....</b>	<b>361</b>
Programmere Function Mode.....	361
Function Mode Set.....	361
<b>10.3 Bearbeiding med parallelakser U, V og W.....</b>	<b>362</b>
Oversikt.....	362
FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY.....	364
FUNCTION PARAXCOMP MOVE.....	365
Deaktivere FUNCTION PARAXCOMP.....	366
FUNCTION PARAXMODE.....	367
Deaktivere FUNCTION PARAXMODE.....	369
Eksempel: Bore med W-akse.....	370
<b>10.4 Bearbeiding med polar kinematikk.....</b>	<b>371</b>
Oversikt.....	371
Aktivere FUNCTION POLARKIN.....	372
Deaktivere FUNCTION POLARKIN.....	375
Eksempel: SL-sykuser i polar kinematikk.....	376
<b>10.5 Filfunksjoner.....</b>	<b>378</b>
Bruk.....	378
Definere filbehandlingsoperasjoner.....	378
OPEN FILE.....	379
<b>10.6 NC-funksjoner til koordinattransformasjon.....</b>	<b>381</b>
Oversikt.....	381
Nullpunktsforskyvning med <b>TRANS DATUM</b> .....	381
Speiling med TRANS MIRROR.....	383
Dreiing med TRANS ROTATION.....	385
Skalering med TRANS SCALE.....	386
Velge TRANS-funksjon.....	388
<b>10.7 Utøve innflytelse på nullpunkter.....</b>	<b>389</b>
Aktivere nullpunktet.....	389
Kopiere nullpunktet.....	390
Korrigere nullpunkt.....	391
<b>10.8 Nullpunktstabell.....</b>	<b>392</b>
Bruk.....	392

Funksjonsbeskrivelse.....	392
Opprette nullpunktstabell.....	393
Åpne og redigere nullpunktstabell.....	393
Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet.....	395
Aktivere nullpunktstabellen manuelt.....	395
<b>10.9 Korrekturtabell.....</b>	<b>396</b>
Bruk.....	396
Typer korrekturtabeller.....	396
Opprette korrekturtabell.....	397
Aktivere radiuskorrekturtabell.....	397
Redigere korrekturtabell når programmet kjøres.....	398
<b>10.10 Tilgang til tabellverdier.....</b>	<b>399</b>
Program.....	399
Lese tabellverdi.....	400
Skrive tabellverdi.....	401
Addere tabellverdi.....	402
<b>10.11 Overvåkning av konfigurerte maskinkomponenter (alternativ nr.155).....</b>	<b>403</b>
Bruk.....	403
Starte monitoring.....	403
<b>10.12 Definere teller.....</b>	<b>404</b>
Bruk.....	404
Definere FUNCTION COUNT.....	405
<b>10.13 Opprette tekstmateriale.....</b>	<b>406</b>
Bruk.....	406
Åpne og forlate tekstmateriale.....	406
Redigere tekster.....	407
Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer.....	407
Bearbeide tekstblokker.....	408
Find tekstdeler.....	409
<b>10.14 Fritt definerbare tabeller.....</b>	<b>410</b>
Grunnleggende.....	410
Opprette fritt definerbare tabeller.....	410
Endre tabellformat.....	411
Skifte mellom tabell- og formularvisning.....	413
FN 26: TABOPEN – Åpne fritt definerbart tabell.....	413
FN 27: TABWRITE – Beskrive fritt definerbart tabell.....	414
FN 28: TABREAD – Lese fritt definerbart tabell.....	415
Tilpassa tabellformat.....	415

<b>10.15 Pulserende turtall FUNCTION S-PULSE.....</b>	<b>416</b>
Programmer pulserende turtall.....	416
Tilbakestill pulserende turtall.....	418
<b>10.16 Forsinkelse FUNCTION FEED.....</b>	<b>419</b>
Programmere forsinkelse.....	419
Tilbakestille forsinkelse.....	420
<b>10.17 Forsinkelse FUNCTION DWELL.....</b>	<b>421</b>
Programmere forsinkelse.....	421
<b>10.18 Løfte av verktøy ved NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF.....</b>	<b>422</b>
Programmere løfting med FUNCTION LIFTOFF.....	422
Tilbakestille funksjonen Liftoff.....	424

<b>11 Fleraksebearbeiding.....</b>	<b>425</b>
<b>    11.1 Funksjoner for fleraksebearbeiding.....</b>	<b>426</b>
<b>    11.2 PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8).....</b>	<b>427</b>
Innføring.....	427
Oversikt.....	429
Definere PLANE-funksjon.....	430
Posisjonsvisning.....	430
Tilbakestille PLANE-funksjon.....	431
Definer arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL.....	432
Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler: PLANE PROJECTED.....	434
Definer arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER.....	436
Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR.....	438
Definer arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS.....	440
Definere arbeidsplan via en enkelt, inkrementell romvinkel: PLANE RELATIV.....	442
Arbeidsplan via aksevinkel: PLANE AXIAL.....	443
Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen.....	445
Automatisk dreiling MOVE/TURN/STAY.....	446
Utvalg av dreiemuligheter SYM (SEQ) +/-.....	449
Utvalg av transformasjonsmåter.....	452
Dreie arbeidsplan uten rotatingsakser.....	454
<b>    11.3 Oppstilt bearbeiding (alternativ nr. 9).....</b>	<b>455</b>
Funksjon.....	455
Oppstilt bearbeiding ved inkrementell prosess på en rotasjonsakse.....	455
Oppstilt bearbeiding med normalvektorer.....	456
<b>    11.4 Tilleggsfunksjoner for rotatingsakser.....</b>	<b>457</b>
Mating i mm/min ved rotatingsakser A, B, C: M116 (alternativ nr. 8).....	457
Kjøre rotasjonsakse optimalt i banen: M126.....	458
Redusere visningen av rotatingsaksen til verdi under 360°: M94.....	459
Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9).....	460
Utvalg av dreieakser: M138.....	462
Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken i faktiske/nominelle posisjoner ved blokkslutt: M144 (alternativ nr. 9).....	463
<b>    11.5 Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9).....</b>	<b>464</b>
Funksjon.....	464
Definere FUNKSJON TCPM.....	465
Slik virker den programmerte matingen.....	465
Tolking av de programmerte rotatingsaksekoordinatene.....	466
Orienteringsinterpolasjon mellom start- og målposisjon.....	467
Valg av verktøynullpunkt og roteringssentrum.....	468
Begrense lineærmatingen.....	469
Tilbakestille FUNCTION TCPM.....	469

<b>11.6 Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9).....</b>	<b>470</b>
Innføring.....	470
Undertrykke feilmelding ved positiv verktøytoleranse: M107.....	471
Definisjon av en normert vektor.....	472
Tillatte verktøyformer.....	473
Bruke andre verktøy: deltaverdier.....	473
3D-korrigering uten TCPM.....	474
Rundfresing: 3D-korrigering med TCPM.....	475
Rundfresing: 3D-radiuskorrigering med TCPM og radiuskorrigering (RL/RR).....	477
Tolking av den programmerte banen.....	479
<b>11.7 Kjøre CAM-programmer.....</b>	<b>480</b>
Fra 3D-modellen til NC-programmet.....	480
Viktig ved konfigurering av postprosessor.....	481
Viktig ved CAM-programmering.....	483
Inngrepsmuligheter på styringen.....	485
Bevegelser ADP.....	485

<b>12 Overføre data fra CAD-filer.....</b>	<b>487</b>
<b>    12.1 Skjermminndeling CAD-Viewer.....</b>	<b>488</b>
Grunnleggende informasjon om CAD-Viewer.....	488
<b>    12.2 Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152).....</b>	<b>489</b>
Posisjonere 3D-modell for baksidebearbeiding.....	491
<b>    12.3 CAD Import (alternativ nr. 42).....</b>	<b>492</b>
Bruk.....	492
Arbeide med CAD-Viewer.....	493
Åpne CAD-fil.....	493
Grunninnstillinger.....	494
Stille inn layer.....	496
Sette nullpunkt.....	497
Sette nullpunkt.....	499
Velge og lagre kontur.....	503
Velge og lagre bearbeidingsposisjoner.....	507

<b>13 Paletter.....</b>	<b>511</b>
<b>    13.1 Palettbehandling (alternativ nr. 22).....</b>	<b>512</b>
Bruk.....	512
Velge palettabell.....	515
Legge til eller fjerne kolonner.....	515
Grunnleggende om verktøyorientert bearbeiding.....	516
<b>    13.2 Batch Process Manager (alternativ nr. 154).....</b>	<b>518</b>
Bruksområde.....	518
Grunnleggende informasjon.....	518
Åpne Batch Process Manager.....	522
Opprette ordreliste.....	524
Endre ordreliste.....	525

<b>14 Betjene berøringsskjerm.....</b>	<b>527</b>
<b>    14.1 Skjerm og betjening.....</b>	<b>528</b>
Berøringsskjerm.....	528
Kontrollpanel.....	530
<b>    14.2 Gester.....</b>	<b>531</b>
Oversikt over mulige gester.....	531
Navigere i tabeller og NC-programmer.....	532
Betjene simulering.....	533
Betjene CAD-Viewer.....	534

<b>15 Tabeller og oversikter.....</b>	<b>539</b>
<b>    15.1 Systemdata.....</b>	<b>540</b>
Liste over FN 18-funksjoner.....	540
Sammenligning: FN 18-funksjoner.....	575
<b>    15.2 Oversiktstabeller.....</b>	<b>579</b>
Tilleggsfunksjoner.....	579
Brukerfunksjoner.....	581

# 1

**Grunnleggende**

## 1.1 Om denne håndboken

### Sikkerhetsmerknad:

Følg alle sikkerhetsmerknader i denne dokumentasjonen og i dokumentasjonen til maskinprodusenten!

Sikkerhetsmerknader advarer mot farer som kan oppstå ved håndtering av programvare og enheter, og gir anvisninger om hvordan disse farene kan unngås. De er klassifisert etter alvorlighetsgraden til faren og er delt inn i følgende grupper:

#### **!FARE**

**Fare** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **fører faren til dødsfall eller alvorlige personskader.**

#### **!ADVARSEL**

**Advarsel** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til dødsfall eller alvorlige personskader.**

#### **!FORSIKTIG**

**Forsiktig** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til lette personskader.**

#### **MERKNAD**

**Merknad** signaliserer farer for gjenstander eller data. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til materielle skader.**

### Rekkefølgen til informasjonen i sikkerhetsmerknadene

Alle sikkerhetsmerknader har følgende fire avsnitt:

- Signalordet angir alvorlighetsgraden til faren
- Type fare og kilden til faren
- Følger hvis faren ignoreres, f.eks. «Ved etterfølgende bearbeiding oppstår det fare for kollisjon»
- Unnslippe – tiltak for å unngå faren

## Informasjonsmerknader

Følg informasjonsmerknadene i denne veiledningen for å sikre en feilfri og effektiv bruk av programvaren.

I denne veiledningen finner du følgende informasjonsmerknader:



Informasjonssymbolet står for et **tips**.

Et tips inneholder ytterligere eller supplerende viktig informasjon.



Dette symbolet ber deg følge sikkerhetsinstruksjonene fra maskinprodusenten. Symbolet peker også på maskinavhengige funksjoner. Potensielle farer for operatør og maskinen er beskrevet i maskinhåndboken.



Boksymbolet står for en **kryssreferanse** til ekstern dokumentasjon, f.eks. dokumentasjonen til maskinprodusenten eller en tredjepartsleverandør.

## Ønsker du endringer, eller har du oppdaget en feil?

Vi arbeider stadig for å forbedre dokumentasjonen vår. Du kan bidra til dette arbeidet ved å skrive til oss med endringer du ønsker, på følgende e-postadresse:

**tnc-userdoc@heidenhain.de**

## 1.2 Styringstype, programvare og funksjoner

Denne håndboken beskriver programmeringsfunksjoner som er tilgjengelige i styringene fra og med følgende NC-programvarenummer.



HEIDENHAIN har forenklet versjoneringskjemaet fra og med NC-programversjon 16:

- Offentliggjøringstidsrommet bestemmer versjonsnummeret.
- Alle styringstypene i et offentliggjøringstidsrom oppviser det samme versjonsnummeret.
- Programmeringsstasjonenes versjonsnumre tilsvarer versjonsnummeret til NC-programmet.

Styringstype	NC-programvarenr.
TNC 620	817600-16
TNC 620 E	817601-16
TNC 620 Programmeringsplass	817605-16

Eksportversjonen av styringen er merket med bokstaven E. Følgende programvarealternativ er ikke tilgjengelig eller har bare begrenset tilgjengelighet i eksportversjonen:

- Advanced Function Set 2 (alternativ nr. 9) begrenset til 4-akseinterpolasjon

Maskinprodusenten tilpasser den effektive ytelsen til styringen til hver enkelt maskin. Ytelsen tilpasses ved hjelp av maskinparametere. Derfor inneholder denne håndboken beskrivelser av funksjoner som ikke er tilgjengelige for hver styring.

Styringsfunksjoner som ikke er tilgjengelige for alle maskiner, er for eksempel:

- Verktøyymåling med TT

Ta kontakt med maskinprodusenten for å gjøre deg kjent med de faktiske funksjonene til maskinen.

Mange maskinprodusenter og HEIDENHAIN tilbyr kurs i programmering av HEIDENHAIN-styringene. Det anbefales å delta på disse kursene for å gjøre seg godt kjent med styringsfunksjonene.



### Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser:

Alle bearbeidingssyklusene er beskrevet i brukerhåndboken for **Programmering av bearbeidingssykluser**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN. ID: 1303427-xx



### Brukerhåndbok Programmere målesykler for emne og verktøy:

Alle touch-probe-syklusenes funksjoner er beskrevet i brukerhåndboken **Programmering av målesykler for emne og verktøy**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN. ID: 1303431-xx

**Brukerhåndbok Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-programmer:**

Alt innhold om konfigurering av maskinen samt testing og kjøring av NC-programmene, er beskrevet i brukerhåndboken **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.

ID: 1263172-xx

## Programvarealternativer

TNC 620 har forskjellige programvarealternativer som kan aktiveres av maskinprodusenten. De forskjellige alternativene har følgende funksjoner:

---

### Additional Axis (alternativ nr. 0 til alternativ nr. 1)

---

<b>Tilleggsakse</b>	Ytterligere reguleringskretser 1 og 2
---------------------	---------------------------------------

---

### Advanced Function Set 1 (alternativ nr. 8)

---

<b>Avanserte funksjoner gruppe 1</b>	<b>Rundbordbearbeiding:</b>
--------------------------------------	-----------------------------

- Konturer på utbrettningen av en sylinder
- Mating i mm/min

**Omregnede koordinater:**

Dreie arbeidsplan

**Interpolasjon:**

Sirkel med tre akser ved dreid arbeidsplan

---

### Advanced Function Set 2 (alternativ nr. 9)

---

<b>Avanserte funksjoner gruppe 2</b>	<b>3D-bearbeiding:</b>
--------------------------------------	------------------------

Eksport bare med tillatelse

- 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor
- Endre spindelhodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen på verktøysspissen endres ikke (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Hold verktøyet loddrett på konturen
- Radiuskorrigering av verktøy loddrett på verktøyretningen
- Manuell kjøring i det aktive verktøyaksesystemet

**Interpolasjon:**

Linje i > 4 akser (eksport bare med tillatelse)

---

### Touch-probe-funksjoner (alternativ nr. 17)

---

<b>Touch-probe-funksjoner</b>	<b>Touch-probe-syklinger:</b>
-------------------------------	-------------------------------

- Kompensere for skjev verktøyposisjon i automatisk drift
- Fastsette nullpunkt i driftsmodusen **Manuell drift**
- Fastsette nullpunkt i automatisk drift
- Måle emner automatisk
- Måle verktøy automatisk

---

### HEIDENHAIN DNC (alternativ nr. 18)

---

Kommunikasjon med eksterne PC-applikasjoner via COM-komponenter

---

### Advanced programming features (alternativ nr. 19)

---

<b>Avanserte programmeringsfunksjoner</b>	<b>Fri konturprogrammering FK:</b>
-------------------------------------------	------------------------------------

Programmering i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk støtte for emner som ikke er målt NC-kompatibelt

---

**Advanced programming features (alternativ nr. 19)**

---

**Bearbeidingssykuler:**

- Dybdeboring, sliping, utboring, senkning, sentrering
- Fresing av innvendige og utvendige gjenger
- Fresing av rektangulære og sirkelformede lommer og tapper
- Planfresing av flater og skjevvinklede flater
- Fresing av rette og sirkelformede noter
- Punktmal på sirkel og linjer
- Konturlinje, konturlomme, konturnot trokoidal
- Gravering
- I tillegg er det mulig å integrere produsentsykuler, dvs. spesielle sykuler som er opprettet av maskinprodusenten.

---

**Advanced Graphic Features (alternativ nr. 20)**

---

**Avanserte grafikkfunksjoner****Test- og bearbeidingsgrafikk:**

- Plantegning
- Visning i 3 plan
- 3D-visning

---

**Advanced Function Set 3 (alternativ nr. 21)**

---

**Avanserte funksjoner gruppe 3****Verktøykorrektur:**

M120: Beregne radiuskorrigert kontur på forhånd for inntil 99 NC-blokker (LOOK AHEAD)

**3D-bearbeiding:**

M118: Overlager håndrattposisjonering under programkjøringen

---

**Pallet Management (alternativ nr. 22)**

---

**Palettbehandling**

Bearbeiding av emner i valgfri rekkefølge

---

**CAD Import (alternativ nr. 42)**

---

**CAD Import**

- Støtter DXF, STEP og IGES
- Overtakelse av konturer og punktmaler
- Komfortabel fastsetting av nullpunkt
- Grafisk valg av kontursegmenter fra klartekstprogrammer

---

**KinematicsOpt (alternativ nr. 48)**

---

**Optimere maskinkinematikken**

- Sikre/gjenopprette aktiv kinematikk
- Kontrollere aktiv kinematikk
- Optimere aktiv kinematikk

---

**OPC UA NC Server 1 til 6 (alternativ nr. 56 til nr. 61)**

---

**Standardisert grensesnitt**

OPC UA NC-serveren har et standardisert grensesnitt (**OPC UA**) for ekstern tilgang til data og funksjoner i styringen.  
Med disse programvarealternativene kan opptil seks parallelle klientforbindelser settes opp parallelt.

**Extended Tool Management (alternativ nr. 93)****Utvidet verktøybehandling**

Python-basert verktøyadministrasjonstillegg

- Programspesifikk eller pallspesifikk bruksrekkefølge for alle verktøy
- Programspesifikk eller pallspesifikk bestykningsliste over alle verktøy

**Remote Desktop Manager (Alternativ nr. 133)****Fjernstyring av eksterne datamaskin-enheter**

- Windows på en separat datamaskinenhet
- Integrert i styringsoverflaten

**Cross Talk Compensation – CTC (alternativ nr. 141)****Kompensering av aksekoblinger**

- Registrering av dynamisk betiget posisjonsavvik på grunn av akseakselerasjoner
- Kompensering av TCP (Tool Center Point)

**Position Adaptive Control – PAC (alternativ nr. 142)****Adaptiv posisjonsregulering**

- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av stillingen til aksen i arbeidsrommet
- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av hastigheten eller akselerasjonen til en akse

**Load Adaptive Control – LAC (alternativ nr. 143)****Adaptiv lastregulering**

- Automatisk registrering av emnemasser og slipekrefter
- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av den gjeldende massen til emnet

**Active Chatter Control – ACC (alternativ nr. 145)****Aktiv antivibrasjonsfunksjon**

Helautomatisk antivibrasjonsfunksjon under bearbeiding

**Machine Vibration Control – MVC (alternativ nr. 146)****Svingningsdemping for maskiner**

Demping av maskinsvingninger for forbedring av emneoverflaten ved hjelp av funksjonene:

- **AVD** Active Vibration Damping
- **FSC** Frequency Shaping Control

**CAD Model Optimizer (alternativ nummer 152)****CAD-modelloptimalisering**

Konvertering og optimalisering av CAD-modeller

- Oppspenningsutstyr
- Råemne
- Ferdigdel

**Batch Process Manager (alternativ nr. 154)****Batch Process Manager**

Planlegging av produksjonsordrer

**Component Monitoring (alternativ nr. 155)****Komponentovervåking uten ekstern sensorikk**

Overvåking av konfigurerte maskinkomponenter med tanke på overbelastning

**Alt. Contour Milling (alternativ nr. 167)****Optimaliserte profilsykuler**

Sykluser til produksjon av alle mulige lommer og øyer med virvelfresingen

**Flere tilgjengelige alternativer**

HEIDENHAIN tilbyr flere maskinvareutvidelser og programvarealternativer som utelukkende kan konfigureres og implementeres av maskinprodusenten. Det inkluderer f.eks. den funksjonelle sikkerheten FS. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen fra maskinprodusenten eller i brosjyren **Alternativer og tilbehør**. ID: 827222-xx

**Utviklingsnivå (oppgraderingsfunksjoner)**

Med oppgraderingsfunksjonene **Feature Content Level** (utviklingsnivå), administreres programvarealternativene og andre videreutviklede versjoner av styringsprogramvaren. Hvis du beholder en programvareoppdatering på styringen, vil ikke alle funksjonene som hører til FCL automatisk være tilgjengelige.



I nye maskiner har du gratis tilgang til alle oppgraderingsfunksjonene.

Oppgraderingsfunksjonene er merket med **FCL n** i håndboken. **n** angir utviklingsnivåets fortløpende nummer.

FCL-funksjonene kan aktiveres ved hjelp av et kodetall som du kan kjøpe. Ta kontakt med maskinprodusenten eller HEIDENHAIN.

**Beregnet bruksområde**

Styringen tilsvarer klasse A iht. EN 55022 og er hovedsakelig beregnet for industriell bruk.

**Juridisk informasjon**

Styringsprogramvaren inneholder programvare med åpen kilde, og bruken av denne er underlagt spesielle bruksbetingelser. Disse bruksbetingelsene har forrang.

Du finner mer informasjon om dette på styringen på følgende måte:

- Trykk på tasten **MOD**.
- Velg gruppen **Generell informasjon** i MOD-menyen
- Valg av MOD-funksjon **Licensinformasjon**

Styringsprogramvaren inneholder i tillegg binære biblioteker for **OPC UA**-programvaren til Softing Industrial Automation GmbH. For disse har bruksbetingelsene som er avtalt mellom HEIDENHAIN og Softing Industrial Automation GmbH, forrang.

Ved bruk av OPC UA NC-serveren eller DNC-serveren kan du utøve innflytelse på hvordan styringen forholder seg. Derfor må du bestemme om styringen fortsatt skal drives uten feilfunksjoner eller reduksjon av ytelsen før disse grensesnittene brukes produktivt.

Ansvaret for gjennomføring av systemtesten påhviler oppretteren av programvaren som bruker disse kommunikasjonsgrensesnittene.

## Nye funksjoner 81760x-16



### Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner

Du finner mer informasjon om de tidligere programvareversjonene i tilleggsdokumentasjonen

#### Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner.

Hvis du trenger denne dokumentasjonen, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.

ID: 1322094-xx



HEIDENHAIN har forenklet versjoneringskjemaet fra og med NC-programversjon 16:

- Offentliggjøringstidsrommet bestemmer versjonsnummeret.
- Alle styringstypene i et offentliggjøringstidsrom oppviser det samme versjonsnummeret.
- Programmeringsstasjonenes versjonsnumre tilsvarer versjonsnummeret til NC-programmet.

- Programvarealternativ nr. 152, CAD-modelloptimalisering, ble lagt til for **CAD-Viewer**. Med funksjonen **3D-gitternett** genererer du STL-filer fra 3D-modeller. På den måten kan du for eksempel reparere defekte filer for spennmidler og verktøyholdere eller posisjonere genererte STL-filer fra simuleringen for en annen bearbeiding.

**Mer informasjon:** "Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)", Side 489

- Innenfor sirkelbanene **C**, **CR** og **CT** kan du lineært overlagre sirkelbevegelsen med aksen ved hjelp av syntakselementet **LIN\_**. På den måten kan du programmere en heliks på en enkel måte. I DIN/ISO-programmeringen kan du definere en tredje akseangivelse for funksjonene **G02**, **G03** og **G05** ved hjelp av det frie syntaksinnlegget.

**Mer informasjon:** "Lineær overlagring av en sirkelbane", Side 164

- Med funksjonen **TRANS ROTATION** dreier du konturene eller posisjonene med én dreievinkel. Med funksjonen **TRANS ROTATION RESET** tilbakestiller du dreilingen. NC-funksjonene tjener som alternativer til syklus **10 ROTERING**.

**Mer informasjon:** "Dreiling med TRANS ROTATION", Side 385

- Med funksjonen **TRANS MIRROR** speiler du konturene eller posisjonene med en eller flere akser. Med funksjonen **TRANS MIRROR RESET** tilbakestiller du speilingen. NC-funksjonene tjener som alternativer til syklus **8 SPEILING**.

**Mer informasjon:** "Speiling med TRANS MIRROR", Side 383

- Med funksjonen **TRANS SCALE** skalerer du konturene eller posisjonene og forstørrer eller forminsker jevnt. På den måten kan du for eksempel ta hensyn til krymping og toleransefaktorer. Med funksjonen **TRANS SCALE RESET** tilbakestiller du skalingen. NC-funksjonene tjener som alternativer til syklus **11 SKALERING**.

**Mer informasjon:** "Skalering med TRANS SCALE", Side 386

- Ved hjelp av funksjonstastene **SYNTAKS** kan du integrere baneangivelser i dobbelt anførselstegn for å bruke mulige spesialtegn som del av banen, for eksempel **/**. Styringen tilbyr funksjonstasten **SYNTAKS** for følgende NC-funksjoner:

- Syklus **12 PGM CALL** (DIN/ISO: **G39**)

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

- **CALL PGM** (DIN/ISO: **%**)

**Mer informasjon:** "Kalle opp eksternt NC-program", Side 250

- **FN 16: F-PRINT** (DIN/ISO: **D16**)

**Mer informasjon:** "FN 16: F-PRINT – Vise tekster og Q-parameterverdier formatert", Side 295

- **FN 26: TABOPEN** (DIN/ISO: **D26**)

**Mer informasjon:** "FN 26: TABOPEN – Åpne fritt definierbar tabell", Side 413

**Mer informasjon:** "Merknader til programmeringen", Side 248

- Funksjonene til **FN 18: SYSREAD** (DIN/ISO: D18) ble utvidet:

- **FN 18: SYSREAD (D18) ID50:** Les programinformasjon

- **NR8:** Måleenhet i det opphentede NC-programmet
- **NR9:** Nummer for tilleggsfunksjoner

Funksjonen står utelukkende til disposisjon innenfor M-funksjonsmakroer.

- **FN 18: SYSREAD (D18) ID210:** Les aktive koordinattransformasjoner

- **NR11:** Koordinatsystem for manuelle bevegelser

- **FN 18: SYSREAD (D18) ID295:** Les data i maskinens kinematikk

- **NR5:** Brukstypen for en akse innenfor kinematikken

- **FN 18: SYSREAD (D18) ID310:** Les geometrisk forhold

- **NR126:** Tilleggsfunksjonens tilstand **M126**

**Mer informasjon:** "Systemdata", Side 540

- Styringen inneholder eksempeltabellene **WMAT.tab**, **TMAT.tab** og **EXAMPLE.cutd** for den automatiske skjæredataberegningen.

**Mer informasjon:** "Arbeide med skjæredatatabeller", Side 204

- I **CAD-Viewer** kan du velge arbeidsplanene **YZ** og **ZX** for fresebearbeidingen. Du velger arbeidsplanet via en valgmeny.

**Mer informasjon:** "Grunninnstillinger", Side 494

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- I filbehandlingen skjuler styringen systemfiler samt filer og mapper med et punkt i begynnelsen av navnet. Hvis nødvendig kan du vise filene med funksjonstasten **VIS SKJULTE FILER**.
- Styringen kan kjøre NC-programmer med NC-funksjonen **SECTION MONITORING**. Denne NC-funksjonen kan være til stede i NC-programmer på TNC7, men har ingen funksjon på TNC 620.
- Du kan definere en paletteller på styringen. På den måten kan du for eksempel definere det fremstilte stykktallet variabelt for en palettbearbeiding med automatisk emneveksel. I så fall ble kolonnene **TARGET** og **COUNT** lagt til i palettabellen (alternativ nr. 22).
- Fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen inneholder den aktive forskyvningen i arbeidsplanen koordinatsystem **WPL-CS**. Hvis forskyvningen stammer fra en korreksjonstabell **\*.wco**, viser styringen korreksjonstabellens bane samt den aktive linjens nummer og ev. kommentar.
- Kolonnen **TYPE** i probesystemtabellen ble utvidet med innleggsmuligheten TS 760.
- Med funksjonstastene **POS.VISN.** kan du veksle visning av verktøytabellen. Styringen viser verktøytabellen i kombinasjon med posisjonsvisningen eller som fullskjerm.
- Styringen støtter emnets touch-probe-system TS 760.

**Endrede funksjoner 81760x-16**

- For at styringen skal vise råemnet i simuleringen, må råemnet ha et minstemål. Minstemålet utgjør 0,1 mm eller 0,004 tommer i alle aksene samt i radius.

**Mer informasjon:** "Definere råemne: BLK FORM ", Side 89

- Overlappingsvinduet for verktøyvalg viser alltid innholdet i kolonnen **NAME**, selv om du henter opp verktøyet ved hjelp av verktøynummeret.

**Mer informasjon:** "Kalle opp verktøydata", Side 126

- Innenfor funksjonen **FUNCTION S-PULSE** kan du definere en nedre og øvre turtallsgrense for det pulserende turtallet med syntakselementene **FROM-SPEED** og **TO-SPEED**.

**Mer informasjon:** "Pulserende turtall FUNCTION S-PULSE", Side 416

- Styringen åpner filene i funksjonen **OPEN FILE** automatisk med det tilleggsverktøyet som ble brukt sist for den filtypen.

**Mer informasjon:** "OPEN FILE", Side 379

- Mens programforløpet avbrytes eller stoppes, kan du endre Q- og QS-parametre med numrene 0 til 99, 200 til 1199 og 1400 til 1999 via vinduet **Q-parameterliste**.

**Mer informasjon:** "Kontrollere og endre Q-parametere", Side 286

- Skjæredatamaskinenes resultatfelt og diameterfelt kan redigeres fritt.

**Mer informasjon:** "Skjæredatamaskin", Side 203

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Når du forlater et NC-program med tasten **END**, åpner styringen filbehandlingen. Markøren befinner seg på det NC-programmet som nettopp ble lukket. Hvis du trykker på nytt på tasten **END**, åpner styringen det opprinnelige NC-programmet med markøren på den linjen som ble valgt sist. Denne egenskapen kan føre til tidsutsettelser på større filer.
- Når du prober automatisk en tapp eller en boring med en åpningsvinkel på 360° med en manuell touch-probe-funksjon, posisjonerer styringen emnets touch-probe tilbake til startposisjonen på slutten av probeprosessen (alternativ nr. 17).
- På funksjonen **PROBE PL** før 3D-grunndreiling viser styringen et hjelpebilde for å gjøre oppmerksom på kollisjonsfare under svinging (alternativ nr. 17).
- I feilinduet ble funksjonstasten **FILTER** omdøpt til **GRUPPERING**. Med denne funksjonstasten grupperer styringen advarsler og feilmeldinger.
- Overflaten på vinduet **Nettverksinnstillinger** ble endret. Bruk vinduet **Nettverksforbindelser** til nettverkskonfigurasjon.
- Styringen oppretter sertifikater for OPC UA NC-serveren (alternativ nr. 56 - nr. 61) med en gyldighetstid på 5 år.
- Inndatafeltet til maskinparameteren **displayPace** (nr. 101000) ble utvidet. Aksenes minimale visningstrinn utgjør 0,000001° eller mm.

**Nye syklusfunksjoner 81760x-16**

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

- Syklus **1400 POSISJONSPROBING** (DIN/ISO: **G1400**)

Med denne syklusen prøber du én enkelt posisjon. Du kan bruke de beregnede verdiene i den aktive linjen i referansepunktstabellen.

- Syklus **1401 SIRKELPROBING** (DIN/ISO: **G1401**)

Med denne syklusen beregner du senter i en boring eller en tapp. Du kan bruke de beregnede verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen.

- Syklus **1402 KULEPROBING** (DIN/ISO: **G1402**)

Med denne syklusen beregner du senter i en kule. Du kan bruke de beregnede verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen.

- Syklus **1412 SKRAAKANTPROBING** (DIN/ISO: **G1412**)

Med denne syklusen beregner du emnets skråposisjon ved å probe to punkter på en skrå kant.

- Syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** (DIN/ISO: **G1493**)

Med denne syklusen definerer du en ekstrudering. I en aktiv ekstrudering gjentar styringen probepunktene langs en retning over en bestemt lengde.

## Endrede syklusfunksjoner 81760x-16

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

- Innenfor funksjonen **CONTOUR DEF** kan du utelukke områdene **V** (void) fra bearbeidingen. Disse områdene kan for eksempel være konturer i støpejerndeler eller bearbeidinger av tidligere trinn.
- Syklusen **202 UTBORING** (DIN/ISO: **G202**, alternativ nt. 19) ble utvidet med parameteren **Q357 SI.AVSTAND SIDE**. I denne parameteren definerer du hvor langt styringen trekker verktøyet på boringsbunnen tilbake i arbeidsplanen. Denne parameteren virker kun når parameter **Q214 FRIGJORT KJOERERETN.** er definert.
- Syklusen **205 UNIVERSALDYPBORING** (DIN/ISO: **G205**, alternativ nr. 19) ble utvidet med parameteren **Q373 AVSPENN STARTMATING**. I denne parameteren definerer du matingen for gjenstart på beredskapsavstand etter avspenning.
- Syklusen **208 FRESEBORING** (DIN/ISO: **G208**, alternativ nr. 19) ble utvidet med parameteren **Q370 BANEOVERLAPPING**. I denne parameteren definerer du sidelengs mating.

- I syklusen **224 MOENSTER DATAMATRISE KODE** (DIN/ISO: **G224**, alternativ nr. 19) kan du vise følgende systemdata som variabler:
  - Aktuell dato
  - Aktuelt klokkeslett
  - Aktuell kalenderuke
  - Navn på og bane til et NC-program
  - Aktuell tellerstand
- Syklusen **225 GRAVERING** (DIN/ISO: **G225**) ble utvidet:
  - Med parameteren **Q202 MAKSENDE MATEDYBDE** definerer du maksimal matedybde.
  - Parameteren **Q367 TEKSTPLASSERING** ble utvidet med inndatamulighetene **7**, **8** og **9**. Med disse verdiene kan du sette gravingstekstens orienteringspunkt på den horisontale midtlinjen.
  - Startegenskapene ble endret. Hvis verktøyet står under **2. SIKKERHETSÅVST.**, posisjonerer styringen først på den 2. sikkerhetsavstanden **Q204** og deretter på startposisjonen på arbeidsplanet.
- Hvis i syklus **233 PLANFRES** (DIN/ISO: **G233**, alternativ nr. 19) parameteren **Q389** er definert med verdien 2 eller 3 og i tillegg en sidebegrensning, kjører styringen med **Q207 MATING FRESING** i en bue frem til konturen og hhv. tilbake.
- Hvis en måling i syklus **238 MAAL MASKINTILSTAND** (DIN/ISO: **G238**, alternativ nr. 155) ikke ble utført riktig, for eksempel med en mateoverstyring på 0 %, kan du gjenta syklusen.
- Syklusen **240 SENTRERING** (DIN/ISO: **G240**, alternativ nr. 19) ble utvidet for å ta med forhåndsboede diametre.

Følgende parametre ble lagt til:

- **Q342 FORBOR. DIAMETER**
- **Q253 MATING FORPOSISJON.**: på en definert parameter **Q342**, mating frem til dypereliggende startpunkt

- Parametrene **Q429 KJOLING PA** og **Q430 KJOLING AV** i syklus **241 ENKELTIPPE-DYPBOR.** (DIN/ISO: **G241**, alternativ nr. 19) ble utvidet. Du kan definere en bane for en brukermakro.
- Parameteren **Q575 MATESTRATEGI** i syklus **272 SKRUBBE OCM** (DIN/ISO: **G272**, alternativ nr. 167) ble utvidet med inndatamulighet 2. Med denne inndatamuligheten beregner styringen bearbeidingsrekkefølgen slik at verktøyets skjærelengde utnyttes maksimalt.
- Du kan lagre toleranser i bestemte sykluser. I følgende sykluser kan du definere dimensjoner, toleranseangivelser ifølge NS-EN ISO 286-2 eller generelle toleranser ifølge NS-ISO 2768-1:
  - Syklus **208 FRESEBORING** (DIN/ISO: G208, alternativ nr. 19)
  - Syklus **1271 OCM FIRKANT** (DIN/ISO: G1271, alternativ nr. 167)
  - Syklus **1272 OCM SIRKEL** (DIN/ISO: G1272, alternativ nr. 167)
  - Syklus **1273 OCM NOT/TRINN** (DIN/ISO: G1273, alternativ nr. 167)
  - Syklus **1278 OCM POLYGON** (DIN/ISO: G1271, alternativ nr. 167)

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

- Hovedprogrammets måleenhet vises øverst i protokollfilen med probesykluser **14xx** og **42x**.
- Når en grunndreiling er aktiv i emnets referansepunkt, viser styringen en feilmelding mens syklusene kjøres **451 MAL KINEMATIKK** (DIN/ISO: **G451**, alternativ nr. 48), **452 FORH.INNST.-KOMP.** (DIN/ISO: **G452**, alternativ nr. 48). Styringen setter grunndreningen tilbake på 0 når programmet fortsetter.
- Syklus **484 KALIBRERE IR-TT** (DIN/ISO: **G484**) ble utvidet med parameteren **Q523 TT-POSITION**. I denne parameteren kan du definere posisjonen for verktøyets probesystem og kan få oppført posisjonen i maskinparameteren **centerPos** etter kalibrering.
- Syklusene **1420 PROBENIVA** (DIN/ISO: **G1420**), **1410 PROBEKANT** (DIN/ISO: **G1410**), **1411 PROBE TO SIRKLER** (DIN/ISO: **G1411**) ble utvidet:
  - Du kan definere toleranseangivelser ifølge NS-EN ISO 286-2 eller generelle toleranser ifølge NS-ISO 2768-1 i syklene.
  - Når du har definert verdi 2 i parameteren **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE**, forhåndsposisjonerer styringen probesystemet med ilgang **FMAX** på sikkerhetsavstanden fra probesystemtabellen.

2

**Første steg**

## 2.1 Oversikt

Dette kapittelet skal hjelpe deg med å bli raskt kjent med de viktigste funksjonene i styringen. Du finner mer informasjon om hvert tema i den tilhørende beskrivelsen det henvises til.

Dette kapittelet omfatter følgende temaer:

- Slå på maskinen
- Programmere emne



Følgende temaer finner du i brukerhåndboken  
Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program:

- Slå på maskinen
- Teste emne grafisk
- Definere verktøy
- Definere emne
- Bearbeide emne

## 2.2 Slå på maskinen


### Kvittere for strømbrudd og



#### OBS! Fare for bruker!

Maskiner og maskinkomponenter utgjør alltid mekaniske farer. Elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felt er spesielt farlig for personer med pacemakere og implantater. Faren oppstår når maskinen blir slått på!

- ▶ Les og følg maskinhåndboken.
- ▶ Vær oppmerksom på og følg sikkerhetsmerknader og sikkerhetssimboler.
- ▶ Bruke sikkerhetsinnretninger

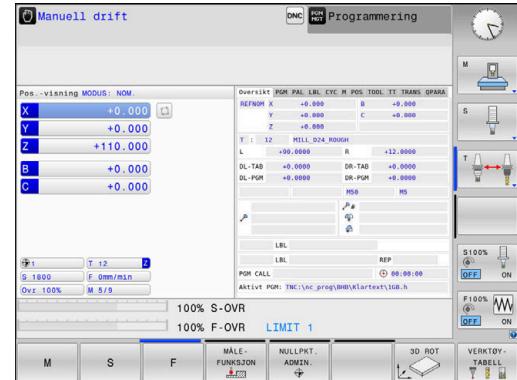

Følg maskinhåndboken!

Påslåing av maskinen og fremkjøring til referansepunktene er maskinavhengige funksjoner.

Slik kobler du inn maskinen:

- ▶ Slå på strømforsyningen til styringen og maskinen.
- ▶ Styringen starter operativsystemet. Denne prosessen kan ta noen minutter.
- ▶ Deretter viser styringen dialogen for strømbrudd i toppteksten på skjermen.

**CE**

- ▶ Trykk på **CE**-tasten
- ▶ Styringen konverterer PLS-programmet.

**I**

- ▶ Slå på styrespenningen.
- ▶ Styringen befinner seg i driftsmodusen **Manuell drift**.



Avhengig av maskinen din må ytterligere trinn utføres før å kunne kjøre NC-programmer.

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Slå på maskinen
- Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## 2.3 Programmere den første delen

### Velge driftsmodus

Du kan bare opprette NC-programmer i driftsmodusen **Programmering**:



- ▶ Trykk på driftsmodustasten.
- > Styringen skifter til driftsmodusen **Programmering**.

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser

**Mer informasjon:** "Programmere", Side 72

### Viktige betjeningselementer for styringen

Tast	Funksjoner for dialogstyring
	Bekrefte inntasting og aktivere neste dialogspørsmål
	Hoppe over dialogspørsmål
	Avslutte dialogen før den er ferdig
	Avbryte dialog, forkaste inntasting
	Funksjonstaster på skjermen som brukes til å velge funksjoner avhengig av den aktive driftsstasjonen

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette og endre NC-programmer

**Mer informasjon:** "Redigere NC-program", Side 97

- Oversikt over tastene

**Mer informasjon:** "Betjeningselementer for styringen", Side 2

## Åpne nytt NC-program / Filbehandling

Når du skal opprette et nytt NC-program, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
  - > Styringen åpner filbehandlingen.
- Filbehandlingen til styringen er oppbygd på samme måte som filbehandlingen på en PC med Windows Utforsker. Med filbehandlingen kan du administrere dataene på styringens interne minne.
- ▶ Velg mappe
  - ▶ Angi valgfritt filnavn med filendelsen **.H**
- ENT
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  - > Styringen spør etter måleenheten for det nye NC-programmet.
- MM
  - ▶ Trykk på funksjonstasten til ønsket måleenhet **MM** eller **INCH**


Styringen oppretter automatisk den første og siste NC-blokken i NC-programmet. Disse NC-blokkene kan du ikke endre senere.

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Filbehandling
 

**Mer informasjon:** "Filbehandling", Side 103
- Opprette nytt NC-program
 

**Mer informasjon:** "Åpne og angi NC-programmer", Side 88

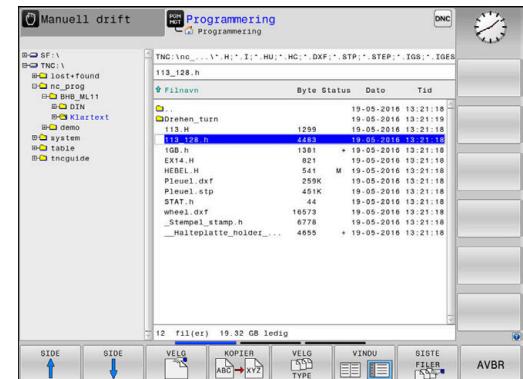

## Definere råemne

Når du har åpnet et nytt NC-program, kan du definere et råemne. Du definerer eksempelvis en kvader ved å angi MIN- og MAKS-punktet der hvert punkt refererer til det valgte nullpunktet.

Etter at du har valgt ønsket råemneform med en funksjonstast, starter styringen automatisk råemnedefinisjonen og spør etter de nødvendige råemnedataene.

Gå frem på følgende måte for å definere et rektangulært råemne:

- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede råemneformen kvader
- ▶ **Arbeidsplan i grafikk: XY:** Angi aktiv spindelakse. Z er merket som forhåndsinnstilling. Bekreft med **ENT**-tasten.
- ▶ **Definisjon råemne: minimum X:** Angi den minste X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: minimum Y:** Angi den minste Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: minimum Z:** Angi den minste Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. -40, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum X:** Angi den største X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum Y:** Angi den største Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum Z:** Angi den største Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-knappen
- ▶ Styringen avslutter dialogen.



### Eksempel

```
0 BEGIN PGM NY MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NY MM
```

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Definere råemne

**Mer informasjon:** "Åpne nytt NC-program", Side 92

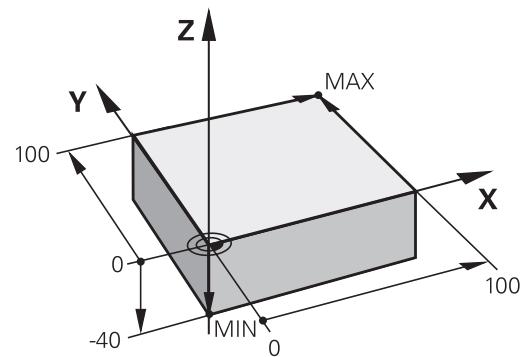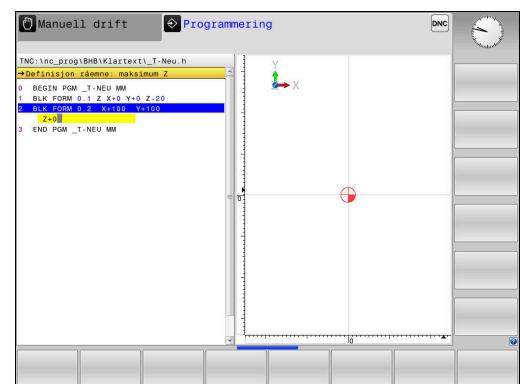

## Programoppbygging

NC-programmer bør alltid være oppbygd på mest mulig lik måte.  
Det gir bedre oversikt, gir raskere programmering og reduserer feilkildene.

### Anbefalt programoppbygging ved enkle, konvensjonelle konturbearbeidinger

#### Eksempel

```
0 BEGIN PGM  BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX M3
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M8
7 APPR ... X... Y... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM  BSPCONT MM
```

- 1 Kall opp verktøyet, definer verktøyakse
- 2 Frikjør verktøy, start spindel
- 3 Forposisjoner i arbeidsplanet i nærheten av konturstartpunktet
- 4 Forposisjoner i verktøyaksen via emnet eller rett på dybde. Slå på kjølemiddel ved behov
- 5 Kjør frem til kontur
- 6 Bearbeide kontur
- 7 Forlat kontur
- 8 Frikjør verktøyet, og avslutt NC-programmet

#### Detaljert informasjon om dette temaet

- Konturprogrammering  
**Mer informasjon:** "Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding", Side 140

## Anbefalt programoppbygging ved enkle syklusprogrammer

### Eksempel

```

0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX M3
5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M8
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM

```

- 1 Kall opp verktøyet, definer verktøyakse
- 2 Frikjør verktøy, start spindel
- 3 Definer bearbeidingsposisjoner
- 4 Definer bearbeidingssyklus
- 5 Kall opp syklus, og slå på kjølemiddel
- 6 Frikjør verktøyet, og avslutt NC-programmet

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Syklusprogrammering  
**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

## Programmere enkel kontur


Konturen som vises til høyre, skal omfreeses én gang med en dybde på 5 mm. Du har allerede angitt råemnedefinisjonen.

Etter at du har åpnet en NC-blokk med en funksjonstast, spør styringen etter alla dataene som dialog i toppteksten.

Når du skal programmere konturlinje, gjør du som følger:

### Kalle opp verktøyet

- |      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
|      | ► Trykk på tasten <b>TOOL CALL</b>                      |
|      | ► Angi verktøydata, f.eks. verktøynummer 16             |
|      | ► Bekreft med <b>ENT</b> -tasten                        |
| <br> | <br>                                                    |
|      | ► Bekreft verktøyaksen <b>Z</b> med tasten <b>ENT</b> . |
| <br> | ► Angi spindelturtall, f.eks. 6500                      |
| <br> | ► Trykk på <b>SLUTT</b> -tasten                         |
| <br> | ➢ Styringen avslutter NC-blokkken.                      |

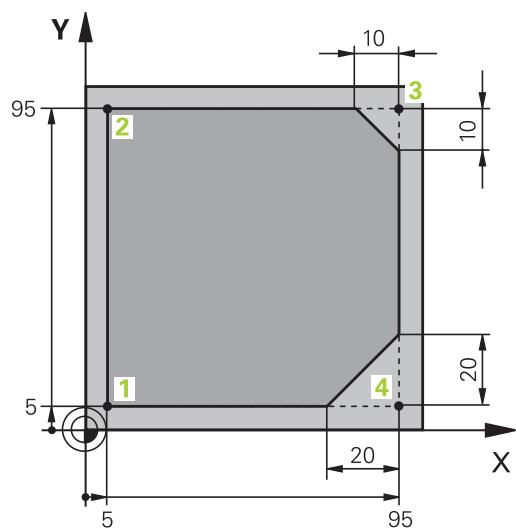

**Frikjør verktøy**

- ▶ Trykk på tasten **L**



- ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
- ▶ Trykk på tasten **ENT**



- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
- > Styringen tar i bruk **RO**, ingen radiuskorrigering.
- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
- > Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M3**, sett på spindel.
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer kjøreblokken.

**Forposisjoner verktøy i arbeidsplanet**

- ▶ Trykk på tasten **L**



- ▶ Trykk på aksetasten **X**
- ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -20 mm



- ▶ Trykk på aksetasten **Y**
- ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -20 mm



- ▶ Trykk på tasten **ENT**



- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
- > Styringen tar i bruk **RO**.
- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
- > Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer kjøreblokken.



## Posisjoner verktøy i dybden



- ▶ Trykk på tasten **L**



- ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -5 mm
- ▶ Trykk på tasten **ENT**



- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
- > Styringen tar i bruk **RO**.
- ▶ Angi verdi for posisjoneringsmating, f.eks.: 3000 mm/min
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M8** for å sette på kjølemiddel
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer kjøreblokken.

## Kjør mykt frem til konturen



- ▶ Trykk på tasten **APPR DEP**
- > Styringen viser en funksjonstastrekke med frem- og tilbakekjøringsfunksjoner.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **APPR CT**
- ▶ Angi koordinatene for konturstartpunktet **1**
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi innkjøringsvinkel, f.eks. 90°, ved midtpunktsvinkel **CCA**
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi fremkjøringsradius, f.eks. 8 mm
- ▶ Trykk på tasten **ENT**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RL**
- > Styringen tar i bruk radiuskorrigering til venstre.
- ▶ Angi verdi for bearbeidingsmating, f.eks.: 700 mm/min
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer fremkjøringsbevegelsen.



### Bearbeide kontur



- ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **2**, f.eks. **Y 95**



- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen overtar den endrede verdien og beholder all annen informasjon fra den forrige NC-blokk.



- ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **3**, f.eks. **X 95**



- ▶ Trykk på tasten **CHF**
- ▶ Angi fasebredde10 mm
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer fasen på slutten av lineærblokken.



- ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **4**
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten



- ▶ Trykk på tasten **CHF**
- ▶ Angi fasebredde20 mm
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

### Avslutt og kjør mykt fra kontur



- ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **1**
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten



- ▶ Trykk på tasten **APPR DEP**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **DEP CT**
- ▶ Angi tilbakekjøringsvinkel, f.eks. 90° ved midtpunktsvinkel **CCA**
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi tilbakekjøringsradius, f.eks. 8 mm
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi verdi for posisjoneringsmating, f.eks.: 3000 mm/min
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. M9, slå av kjølemiddel
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer tilbakekjøringsbevegelsen.



## Frikjør verktøy

-  ► Trykk på tasten **L**
-  ► Trykk på aksetasten **Z**
  - Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ► Trykk på tasten **ENT**
-  ► Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
  - > Styringen tar i bruk **RO**.
-  ► Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
  - > Styringen tar i bruk **FMAX**.
-  ► Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M30** for programslutt
  - Trykk på **SLUTT**-tasten
  - > Styringen lagrer kjøreblokken og avslutter NC-programmet.

## Detaljert informasjon om dette temaet

### ■ Komplett eksempel med NC-blokker

- Mer informasjon:** "Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing", Side 165
- Opprette nytt NC-program
 

**Mer informasjon:** "Åpne og angi NC-programmer", Side 88
  - Kjøre til / forlate konturer
 

**Mer informasjon:** "Kjøre frem til og forlate kontur", Side 144
  - Programmere konturer
 

**Mer informasjon:** "Oversikt over banefunksjoner", Side 154
  - Programmerbare matingsmoduser
 

**Mer informasjon:** "Mulige mateinntaster", Side 95
  - Korrigering av verktøyradius
 

**Mer informasjon:** "Verktøyradiuskorrigering", Side 133
  - Tilleggsfunksjonene M
 

**Mer informasjon:** "Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel ", Side 225

## Skrive syklusprogram

Du skal utføre boringene (dybde 20 mm) i bildet til høyre med en standardboresyklus. Du har allerede angitt råemnedefinisjonen.

### Kalle opp verktøyet


TOOL CALL

- ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
- ▶ Angi verktøydata, f.eks. verktøynummer 5
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  
- ▶ Bekreft verktøyaksen **Z** med tasten **ENT**.
- ▶ Angi spindelturtall, f.eks. 4500
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen avslutter NC-blokkene.

ENT

ENT

END □

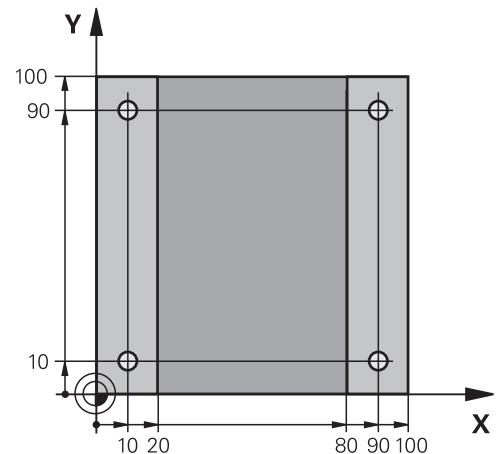

### Frikjør verktøy

L


- ▶ Trykk på tasten **L**
  
- ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
  
- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
- > Styringen tar i bruk **R0**, ingen radiuskorrigering.
- ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
- > Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M3**, sett på spindel.
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer kjøreblokken.

ENT

ENT

ENT

END □

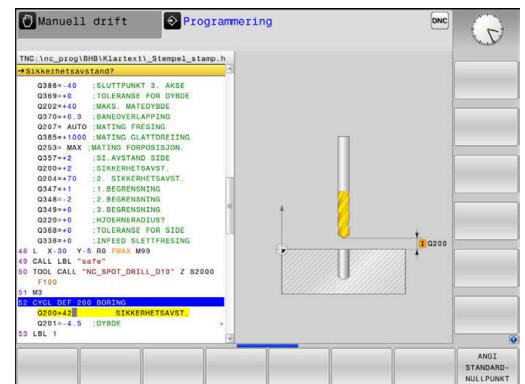

## Definere mal



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- > Styringen åpner funksjonstastlinjen med de spesielle-funksjonene.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **KONTUR/PUNKT BEHANDL.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PATTERN DEF**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PUNKT**
- ▶ Angi koordinatene for første posisjon
- ▶ Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.



- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- > Styringen åpner dialogen for neste posisjon.
- ▶ Angi koordinater



- ▶ Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.
- ▶ Angi koordinatene for alle posisjoner



- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer NC-blokken.

## Definere syklus



- ▶ Trykk på **CYCL DEF**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **BORING/ GJENGE**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **200**
- > Styringen starter dialogen for syklusdefinisjon.
- ▶ Angi syklusparametre
- ▶ Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.
- > Styringen viser en grafikk der den aktuelle syklusparameteren vises.



## Kalle opp syklus



- ▶ Trykk på **CYCL CALL**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **CYCL CALL PAT.**
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- > Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lager NC-blokken.



### Frikjør verktøy

-  ► Trykk på tasten **L**
-  ► Trykk på aksetasten **Z**
  - Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ► Trykk på tasten **ENT**
-  ► Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigering.
  - > Styringen tar i bruk **RO**.
-  ► Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
  - > Styringen tar i bruk **FMAX**.
-  ► Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M30** for programslutt
  - > Trykk på **SLUTT**-tasten
  - > Styringen lagrer kjøreblokken og avslutter NC-programmet.

### Eksempel

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Råemnedefinisjon
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	Verktøyoppkall
4 L Z+250 RO FMAX M3	Frikjør verktøy, start spindel
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Definere bearbeidingsposisjoner
6 CYCL DEF 200 BOR	Definere syklus
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-20 ;DYBDE	
Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE	
Q202=5 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORSLINKELSE OPPE	
Q203=-10 ;KOOR. OVERFLATE	
Q204=20 ;2. SIKKERHETSAVST.	
Q211=0.2 ;FORSLINKELSE NEDE	
Q395=0 ;FORHOLD DYBDE	
7 CYCL CALL PAT FMAX M8	Sett på kjølemiddel, kall opp syklus
8 L Z+250 RO FMAX M30	Frikjør verktøy, programslutt
9 END PGM C200 MM	

### Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette nytt NC-program  
**Mer informasjon:** "Åpne og angi NC-programmer", Side 88
- Syklusprogrammering  
**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**



# 3

**Grunnleggende**

### 3.1 TNC 620

HEIDENHAIN TNC-styringer er banestyringer beregnet på verksteder. Disse systemene gjør det mulig å programmere vanlige frese- og borebearbeidinger direkte i maskinen ved hjelp av en lett forståelig klartekst. De er beregnet brukt til frese- og bormaskiner samt til bearbeidingssentre med opptil 6 akser. I tillegg kan også vinkelposisjonen til spindlene stilles inn med programmeringen. Kontrollpanelet og skjermbildet er oversiktlig utformet, slik at du har rask og enkel tilgang til alle funksjonene.



#### HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO

HEIDENHAIN-klartekst er svært brukervennlig til skriving av programmer. Det er det interaktive programmeringsspråket for verkstedet. En programmeringsgrafikk gir en fremstilling av de enkelte bearbeidingstrinnene mens programmet skrives. Hvis det ikke foreligger en NC-kompatibel tegning, vil den frie konturprogrammeringen FK hjelpe i tillegg. En grafisk simulering av emnebearbeidningen er mulig både under programtest og programkjøring.

I tillegg kan styringene også programmeres i henhold til DIN/ISO. Det er også mulig å angi og teste et NC-program samtidig som et annet NC-program utfører en emnebearbeiding.

#### Kompatibilitet

NC-programmer som ble opprettet på HEIDENHAIN-banestyringer (fra TNC 150 B), kan under visse forutsetninger startes fra TNC 620. Hvis NC-blokker inneholder ugyldige elementer, vil disse angis som feilmeldinger eller ERROR-blokker fra styringen når filen åpnes.

## 3.2 Skjermen og kontrollpanelet

### Skjermen

Styringen leveres som kompaktversjon eller som versjon med separat skjerm og kontrollpanel. I begge variantene er styringen utstyrt med en 15-tommers TFT-flatskjerm.

#### 1 Topptekst

Når styringen er slått på, viser toppteksten på skjermen de valgte driftsmodusene: maskindriftsmoduser til venstre og programmeringsdriftsmoduser til høyre. I det største feltet i toppteksten vises driftsmodusen som skjermbildet er i: Her vises det dialogspørsmål og meldinger (unntatt når styringen bare viser grafikk).

#### 2 Funksjonstaster

I bunnteksten viser styringen enda flere funksjoner i en funksjonstastrekke. Disse funksjonene velger du ved hjelp av de tastene som befinner seg nedenfor. Rett over funksjonstastrekken er det noen tynne streker som viser hvor mange av de eksisterende funksjonsrekkekene det er mulig å velge ved hjelp av funksjonsvalgtastene som ligger på utsiden. Den aktive funksjonstastrekken er markert i blått.

#### 3 Funksjonsvalgtaster

#### 4 Funksjonsvalgtaster

#### 5 Definere inndelingen av skjermen

6 Tast for å veksle mellom skjermbilde for maskindriftsmodus, programmeringsdriftsmodus og et tredje skrivebord

7 Funksjonsvalgtaster for funksjonstastene fra maskinprodusenten


8 Funksjonsvalgtaster for funksjonstastene fra maskinprodusenten

9 USB-tilkobling



Når du bruker en TNC 620 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

**Mer informasjon:** "Betjene berøringsskjerm", Side 527

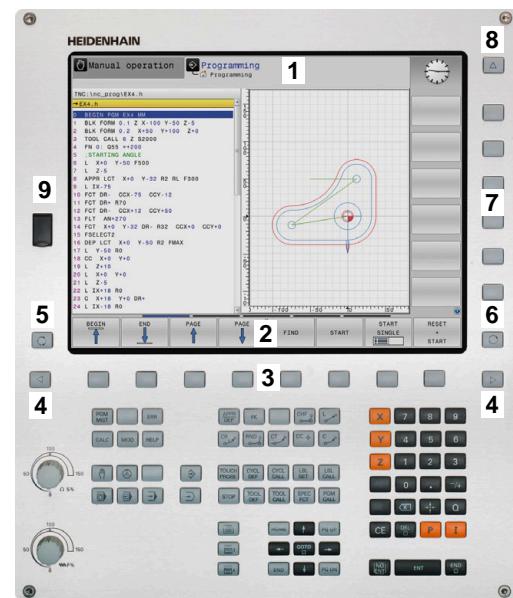

## Definere skjermbildeinndeling

Brukeren velger selv inndelingen av skjermbildet. Styringen kan f.eks. i driftsmodusen **Programmering** vise NC-programmet i det venstre vinduet, mens det høyre vinduet samtidig viser en programmeringsgrafikk. En annen mulighet er å vise programinndelingen i det høyre vinduet eller å bare vise NC-programmet i et stort vindu. Hvilke vinduer styringen kan vise, avhenger av den valgte driftsmodusen.

Definere skjermbildeinndeling:



- ▶ Trykk på tasten **Inndeling av skjermbilde**: Funksjonstastlinjen viser mulighetene for inndeling av skjermbildet  
**Mer informasjon:** "Driftsmoduser", Side 71
- ▶ Velg inndeling av skjermen med funksjonstasten



## Kontrollpanel

TNC 620 kan leveres med integrert kontrollpanel. Alternativt fås TNC 620 også som versjon med separat skjerm og eksternt kontrollpanel med et alfatastatur.

- 1 Alfatastatur til skriving av tekst, filnavn og DIN/ISO-programmering
- 2 ■ Filbehandling  
■ Lommekalkulator  
■ MOD-funksjon  
■ HELP-funksjon  
■ Visning av feilmeldinger  
■ Veksling mellom skjermbilder for de ulike driftsmodusene
- 3 Driftsmoduser for programmering
- 4 Driftsmoduser for maskinen
- 5 Åpne programmeringsdialoger
- 6 Navigasjonstaster og hoppkommando **GOTO**
- 7 Tallinnlegging og aksevalg
- 8 Pekeplate
- 9 Museknapper
- 10 Maskinkontrollpanel

**Mer informasjon:** maskinhåndbok

Funksjonene til de enkelte tastene finner du i en oversikt på den første omslagssiden.



Når du bruker en TNC 620 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.


**Mer informasjon:** "Betjene berøringsskjerm", Side 527



Følg maskinhåndboken!

Enkelte maskinprodusenter bruker ikke kontrollpanelet som er standard for HEIDENHAIN.

Taster, f.eks. **NC-start** eller **NC-stopp**, er beskrevet i maskinhåndboken.

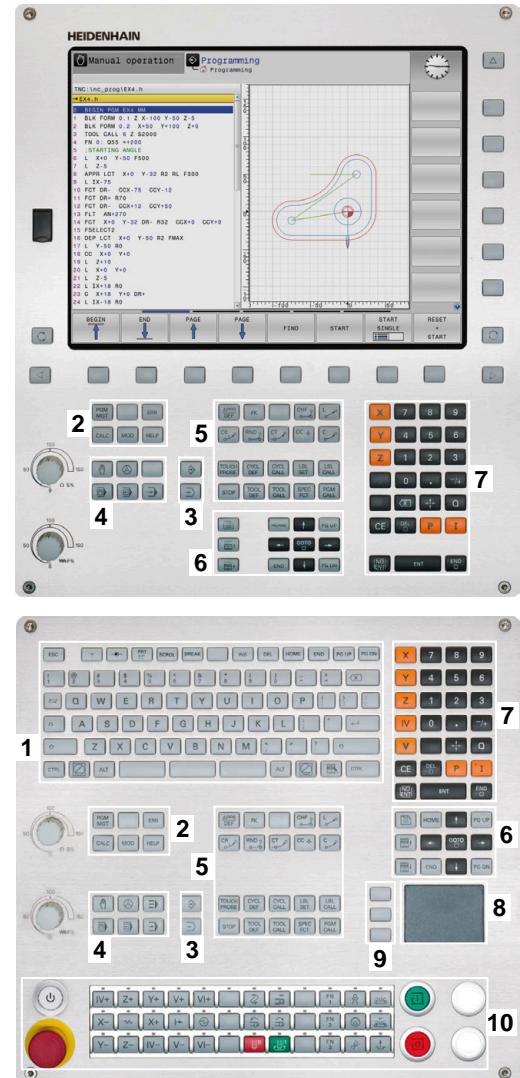

## Rengjøring



Unngå smuss ved å bruke arbeidshansker.

For å opprettholde tastaturenhetens funksjonsevne må du utelukkende bruke rengjøringsmiddel med anioniske eller ikke-ioniske tensider.



Ikke påfør rengjøringsmiddelet direkte på tastaturenheten, men fukt en egnet rengjøringsklut med det.

Slå styringen av før du rengjør tastaturenheten.



For å unngå skader på tastaturenheten må du ikke bruke følgende rengjøringsmidler eller hjelpestoffer:

- Aggressive løsemidler
- Skuremidler
- Trykkluft
- Dampstråler



Sporingsballen krever ikke regelmessig vedlikehold. En rengjøring er bare nødvendig hvis utstyret ikke fungerer som det skal lenger.

Hvis tastaturenheten omfatter en sporingsball, går du frem som følger ved rengjøring:

- Slå av styringen
- Dre i uttrekksringen 100° mot klokka
- Den avtakbare uttrekksringen løfter seg ut av tastaturenheten under dreiling.
- Fjern uttrekksringen
- Ta ballen ut
- Fjern sand, spon og støv forsiktig fra ballsetet



Riper i ballsetet kan føre til dårlig eller ingen funksjonalitet.

- Påfør en liten mengde isopropanol-alkohol-rengjøringsmiddel på en løfri og ren klut



Følg anvisningene for rengjøringsmiddelet.

- Tørk forsiktig ut av ballsetet med kluten, til du ikke lenger ser slør eller flekker


### Skifte av tastekapper

Hvis du trenger nye tastekapper på tastaturenheten, kan du henvende deg til HEIDENHAIN eller maskinprodusenten.




Tastaturet må være komplett, ellers er ikke kapslingsgrad IP54 lenger garantert.

Slik skifter du tastekapper:

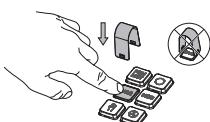


- ▶ Skyv avtrekksverktøyet (ID 1325134-01) over tastekappen, til griperne klikker på plass

**i** Hvis du trykker på tasten, blir det enklere å bruke avtrekksverktøyet.

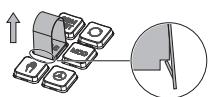

- ▶ Trekk tastekappen av

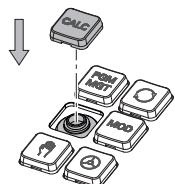


- ▶ Sett tastekappen på tetningen, og trykk godt fast

**i** Tetningen må ikke skades, ellers er ikke kapslingsgrad IP54 lenger garantert.

- ▶ Testing av feste og funksjon

### Skjermtastatur

Hvis du bruker kompaktversjonen (uten alfanumerisk tastatur) av styringen, kan du angi bokstaver og spesialtegn med skjermtastaturet eller med et alfanumerisk tastatur som er koblet til via USB.

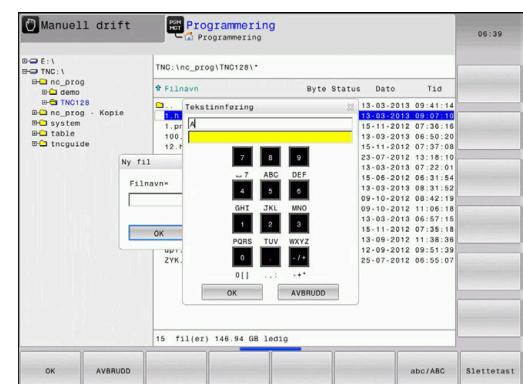

### Angi tekst med skjermtastatur

Når du skal arbeide med skjermtastaturet, gjør du følgende:

GOTO

- ▶ Trykk på tasten **GOTO** for å angi bokstaver, f.eks. for programnavn eller katalognavn, med skjermtastaturet.
- ▶ Styringen åpner et vindu hvor styringens inndatafelt for tall vises sammen med den tilsvarende bokstavtilordningen.
- ▶ Trykk flere ganger på den numeriske tasten til markøren står på den ønskede bokstaven.
- ▶ Vent til styringen overtar det valgte tegnet før du angir neste tegn.
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK** hvis du vil ta i bruk teksten i det åpnede dialogfeltet

8

OK

Du kan velge mellom store og små bokstaver med funksjonstasten **abc/ABC**. Hvis maskinprodusenten har definert ytterligere spesialtegn, kan du kalle opp og sette inn disse med funksjonstasten **SPESIALTEGN**. Hvis du vil slette enkelttegn, trykker du på funksjonstasten **BACKSPACE**.

### 3.3 Driftsmoduser

#### Manuell drift og el. håndratt


I driftsmodusen **Manuell drift** konfigurerer du maskinen. Du kan posisjonere maskinen manuelt eller skritt for skritt og sette nullpunkter.

Med aktivt alternativ nr.8 kan du dreie arbeidsplanet.

Driftsmodusen **EI. håndratt** støtter manuell kjøring av maskinaksene med et elektronisk håndratt HR.

#### Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

##### Funksjons- Vindu tast

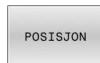

Posisjoner



Venstre: posisjoner, høyre: statusvisning



Venstre: posisjoner, høyre: emner  
(Alternativ nr. 20)

#### Posisjonering med manuell inntasting

I denne driftsmodusen er det mulig å programmere enkle kjørebevegelser, f.eks. for planfresing eller forposisjonering.

#### Skjermtaster til inndeling av skjermbildet

##### Funksjons- Vindu tast




NC-program



Venstre: NC-program, høyre: statusvisning



Venstre: NC-program, høyre: emne  
(Alternativ nr. 20)

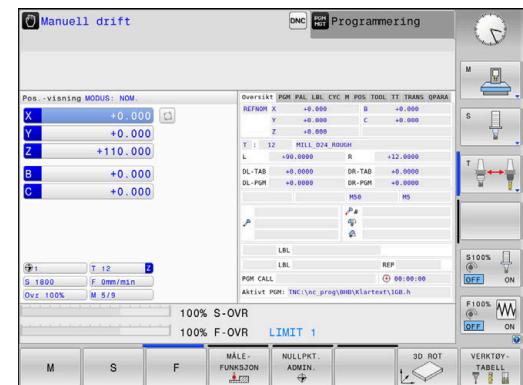


## Programmere

I denne driftsmodusen oppretter du NC-programmer. Den frie konturprogrammeringen, de ulike syklusene og Q-parameterfunksjonene gir deg hjelp og støtte under programmeringen. Du kan velge om programmeringsgrafikken skal vise kjøringen som er programmert.

### Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

#### Funksjonstast Vindu

<b>PROGRAM</b>	NC-program
<b>PROGR. - + INNDEL.</b>	Venstre: NC-program, høyre: programinndeling
<b>PROGR. - + GRAFIKK</b>	Venstre: NC-program, høyre: programmeringsgrafikk

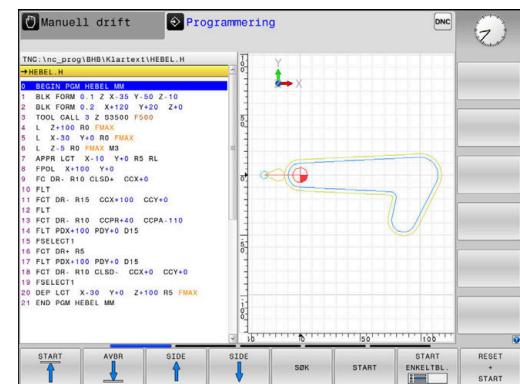


## Programtest

Styringen simulerer NC-programmer og programdeler i driftsmodusen **Programtest** for å kontrollere om det f.eks. foreligger geometrisk inkompatibilitet, manglende eller feilaktige inndata i NC-programmet eller brudd på grensene for arbeidsrommet. Simuleringen støttes grafisk med ulike typer visninger. (Alternativ nr. 20)

### Skjermtaster til inndeling av skjermbildet

#### Funksjons-tast Bytte

<b>PROGRAM</b>	NC-program
<b>PROGR. - + STATUS</b>	Venstre: NC-program, høyre: statusvisning
<b>PROGRAM + EMNE</b>	Venstre: NC-program, høyre: emne (Alternativ nr. 20)

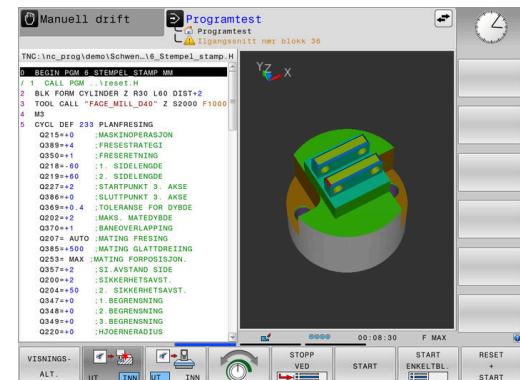

## Programkjøring Blokkrekke og programkjøring Enkeltblokk

I driftsmodusen **Prog. kjøring blokkrekke** utfører styringen et NC-program helt til programslutt eller til det forekommer et manuelt eller programmert avbrudd. Du kan gjenoppta programkjøringen etter et avbrudd.

I driftsmodusen **Prog. kjøring enkeltblokk** starter du hver NC-blokk enkeltvis med den eksterne **NC-start**-tasten. Ved punktmalsykluser og **CYCL CALL PAT** stopper styringen etter hvert punkt. Råemnedefinisjonen interpreteres som en NC-blokk

### Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet


#### Funksjons- Vindu tast

PROGRAM	NC-program
PROGR. - + INNDEL.	Venstre: NC-program, høyre: inndeling
PROGR. - + STATUS	Venstre: NC-program, høyre: statusvisning
PROGRAM + EMNE	Venstre: NC-program, høyre: emne (Alternativ nr. 20)
EMNE	Emne (Alternativ nr. 20)

### Skjermtaster til inndeling av skjermbildet ved palettabeller (alternativ nr. 22 Pallet management)

#### Funksjons- Vindu tast

PALETT	Palettabell
PROGR. - + PALETT	Venstre: NC-program, høyre: palettabell
PALETT + STATUS	Venstre: palettabell, høyre: statusvisning
PALETT + GRAFIKK	Venstre: palettabell, høyre: grafikk
BPM	Batch Process Manager

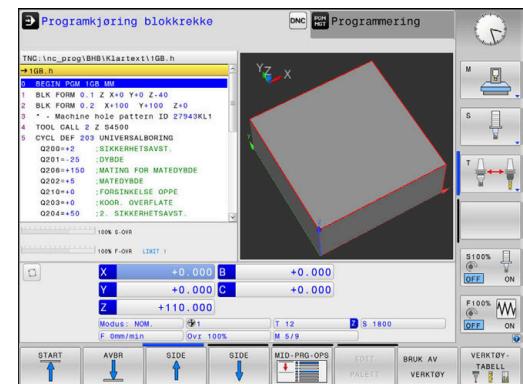

## 3.4 Grunnleggende om NC


### Avstandsenkodere og referansemerker

På maskinaksene sitter avstandsenkodere som registrerer posisjonene til maskinbordet eller verktøyet. På de lineære aksene er det vanligvis montert lengdeenkodere, og på rundbordene og roteringsaksene sitter det vinkelenkodere.

Når en maskinakse er i bevegelse, sender den tilhørende avstandsenkoden ut et signal som styringen bruker til å beregne den nøyaktige, aktuelle posisjonen til maskinaksen.

Ved strømbrudd går forbindelsen mellom maskinsleideposisjonen og den beregnede, aktuelle posisjonen tapt. For å kunne opprette forbindelsen på nytt benytter inkrementelle posisjonsenkodere seg av referansemerker. Ved overkjøring av et referansemerke mottar styringen et signal som indikerer et maskinbasert nullpunkt. På den måten kan styringen gjenopprette forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og den gjeldende maskinposisjonen. For lengdeenkodere med avstandskodede referansemerker må du kjøre maskinaksen maksimum 20 mm, og for vinkelenkodere maksimum 20°.

Ved absolutte enkodere blir det overført en absolutt posisjonsverdi til styringen etter at maskinen er slått på. Dermed er forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og maskinsleideposisjonen gjenopprettet med en gang maskinen er slått på. Forbindelsen opprettes uten at maskinaksene kjøres.

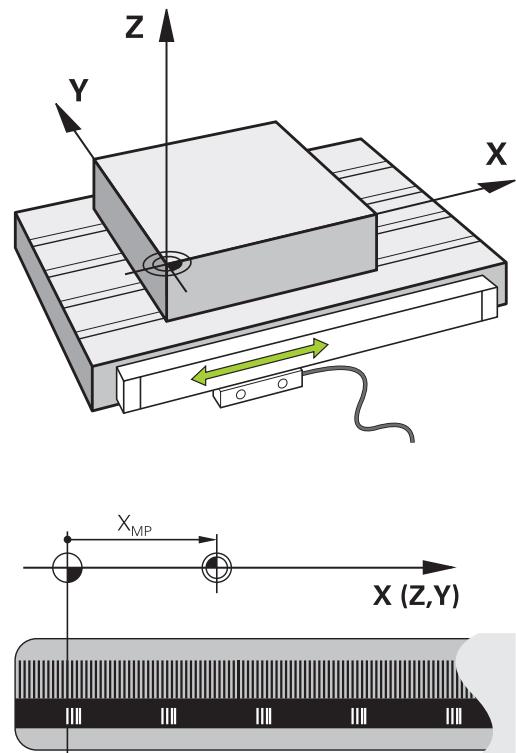

## Referansesystemer

For at styringen skal kunne kjøre en akse med en definert avstand, trenger den et **referansesystem**.

Lengdeenkoderen som er montert parallelt med aksen, fungerer som et enkelt referansesystem for lineære akser på en verktøymaskin. Lengdeenkoderen viser en **talllinje**, et endimensjonalt koordinatsystem.

For å kjøre frem til et punkt i **planet** trenger styringen to akser og dermed et referansesystem med to dimensjoner.

For å kjøre frem til et punkt i **rommet** trenger styringen tre akser og dermed et referansesystem med tre dimensjoner. Hvis de tre aksene er plassert loddrett mot hverandre, oppstår det et såkalt **tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem**.



I samsvar med høyrehåndsregelen peker fingerspissene i de positive retningene til de tre hovedaksene.

For at et punkt skal kunne bestemmes entydig i rommet, er det tillegg til plasseringen av de tre dimensjonene nødvendig med et **koordinatutgangspunkt**. Det felles skjæringspunktet fungerer som koordinatutgangspunkt i et tredimensjonalt koordinatsystem. Dette skjæringspunktet har koordinatene **X+0, Y+0 og Z+0**.




For at styringen for eksempel alltid skal kunne utføre et verktøyskifte ved den samme posisjonen, men utføre en bearbeiding som alltid refererer til den gjeldende emneposisjonen, må styringen skille mellom ulike referansesystemer.

Styringen skiller mellom følgende referansesystemer:

- Maskinkoordinatsystem M-CS:  
**Machine Coordinate System**
- Grunnleggende koordinatsystem B-CS:  
**Basic Coordinate System**
- Emnekoordinatsystem B-CS:  
**Basic Coordinate System**
- Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS:  
**Working Plane Coordinate System**
- Angivelseskoordinatsystem I-CS:  
**Input Coordinate System**
- Verktøykoordinatsystem T-CS:  
**Tool Coordinate System**



Alle referansesystemene bygger på hverandre. De er underlagt den kinematiske kjeden til den aktuelle verktøymaskinen.  
Maskinkoordinatsystemet er referansesystem.

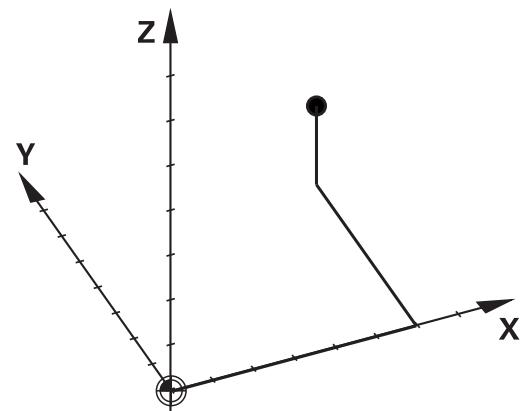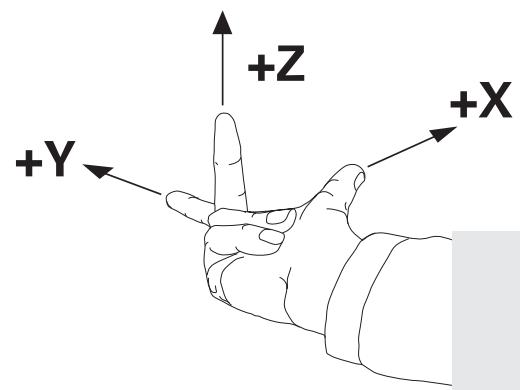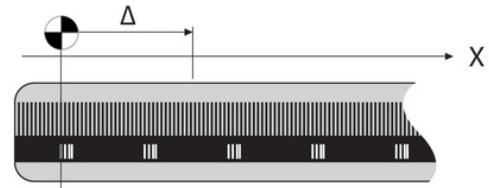

## Maskinkoordinatsystem M-CS


Maskinreferansesystemet svarer til kinematikkbeskrivelsen og dermed den faktiske mekanikken til verktøymaskinen.

Siden mekanikken til en verktøymaskin ikke svarer nøyaktig til et kartesisk koordinatsystem, består maskinkoordinatsystemet av flere endimensjonale koordinatsystemer. De endimensjonale koordinatsystemene svarer til de fysiske maskinaksene, som ikke nødvendigvis står loddrett mot hverandre.

Stillingen og orienteringen til de endimensjonale koordinatsystemene blir definert i kinematikkbeskrivelsen ved hjelp av translasjoner og rotasjoner som går ut fra spindelnesen.

Maskinprodusenten definerer posisjonen til koordinatutgangspunktet for det såkalte maskinnullpunktet i maskinkonfigurasjonen. Verdiene i maskinkonfigurasjonen definerer nullstillingene til målesystemene og de tilsvarende maskinaksene. Maskinnullpunktet ligger ikke nødvendigvis i det teoretiske skjæringspunktet for de fysiske aksene. Det kan også ligge utenfor kjøreområdet.

Siden verdiene i maskinkonfigurasjonen ikke kan endres av brukeren, brukes maskinkoordinatsystemet til å bestemme konstante posisjoner, f.eks. verktøyskiftepunkt.

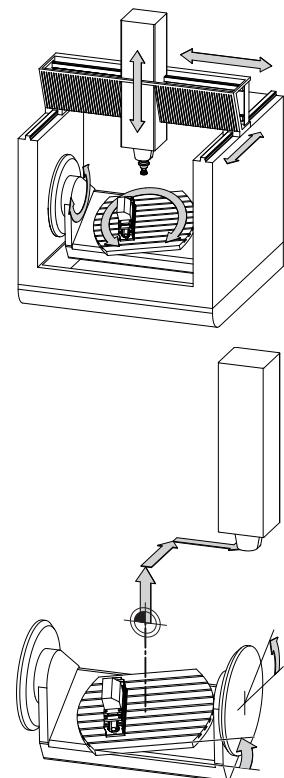

Maskinnullpunkt MZP:  
Machine Zero Point

### Funksjonstast Bruk



Brukeren kan definere forskyvninger i maskinkoordinatsystemet for hver akse ved hjelp av **FORSKYVN.**-verdiene i referansepunktstabellen.



Maskinprodusenten konfigurerer **FORSKYVN.**-kolonnene i nullpunktbehandlingens slik at de passer til maskinen.


**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Avhengig av maskinen kan styringen ha en ekstra nullpunktstabell for paletter. Maskinprodusenten kan her definere **OFFSET**-verdier som virker før **OFFSET**-verdiene som du har definert i nullpunktstabellen. Om et palettnullpunkt er aktivt, og i så fall hvilket, viser arkfanen **PAL** i den ekstra statusvisningen. Siden **OFFSET**-verdiene til nullpunktstabellen for paletter ikke er synlig eller kan redigeres, er det fare for kollisjon under alle bevegelser!

- ▶ Følg dokumentasjonen til maskinprodusenten
- ▶ Bruk palettnullpunkt bare i forbindelse med paletter
- ▶ Før bearbeidingen må du kontrollere visningen til arkfanen **PAL**

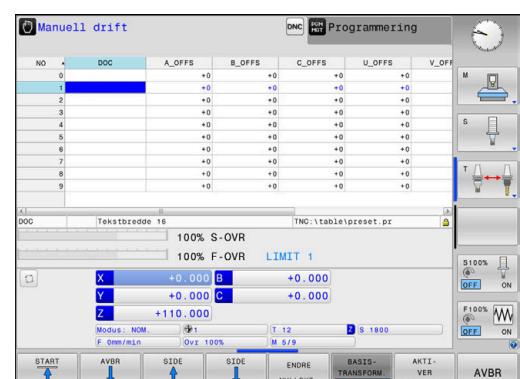



Det er bare maskinprodusenten som har tilgang til den såkalte **OEM-OFFSET**-funksjonen. Med **OEM-OFFSET** kan additive akseforskyvninger defineres for dreie- og parallelakser.  
Alle **OFFSET**-verdier (alle nevnte **OFFSET**-innleggingsmuligheter) danner samlet differansen mellom **AKT.**- og **RFFAKT**-posisjonen til en akse.

Styringen omsetter alle bevegelsene i maskinkoordinatsystemet, uavhengig av hvilket referansesystem verdiene blir angitt i.

Eksempel for en 3-akset maskin med en Y-akse som kileakse som ikke er plassert loddrett mot ZX-planet:

- Kjøre en NC-blokk med **L IY+10** i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting**
  - Styringen beregner de nødvendige nominelle akseverdiene på grunnlag av de definerte verdiene.
  - Styringen beveger maskinaksene **Y** og **Z** under posisjoneringen.
  - Visningene **RFFAKT** og **REFNOM** viser bevegelsene til Y-aksen og Z-aksen i maskinkoordinatsystemet.
  - Visningene **AKT.** og **NOM.** viser bare en bevegelse for Y-aksen i input-koordinatsystemet.
- Kjøre en NC-blokk med **L IY-10 M91** i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting**
  - Styringen beregner de nødvendige nominelle akseverdiene på grunnlag av de definerte verdiene.
  - Styringen beveger bare maskinakse **Y** under posisjoneringen.
  - Visningene **RFFAKT** og **REFNOM** viser bare en bevegelse for Y-aksen i maskinkoordinatsystemet.
  - Visningene **AKT.** og **NOM.** viser bevegelsene til Y-aksen og Z-aksen i input-koordinatsystemet.

Brukeren kan programmere posisjoner som refererer til maskinnnullpunktet, f.eks. ved hjelp av tilleggsfunksjonen **M91**.

## Grunnleggende koordinatsystem B-CS

Det grunnleggende koordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er sluttet av kinematikkbeskrivelsen.

Orienteringen til det grunnleggende koordinatsystemet tilsvarer i de fleste tilfeller orienteringen til maskinkoordinatsystemet. Her kan det finnes unntak hvis en maskinprodusent bruker ytterligere kinematiske transformasjoner.

Maskinprodusenten definerer kinematikkbeskrivelsen og dermed posisjonen til koordinatutgangspunktet for det grunnleggende koordinatsystemet i maskinkonfigurasjonen. Brukeren kan ikke endre verdiene i maskinkonfigurasjonen.

Det grunnleggende koordinatsystemet brukes til å bestemme posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet.



### Skjermtast Bruk



Brukeren beregner posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet f.eks. ved hjelp av en 3D-touch-probe. Styringen lagrer de beregnede verdiene med referanse til det grunnleggende koordinatsystemet som **BASISTRANSFORM.-verdier** i nullpunktsbehandlingen.



Maskinprodusenten konfigurerer **BASISTRANSFORM.-kolonnene** i nullpunktsbehandlingen slik at de passer til maskinen.

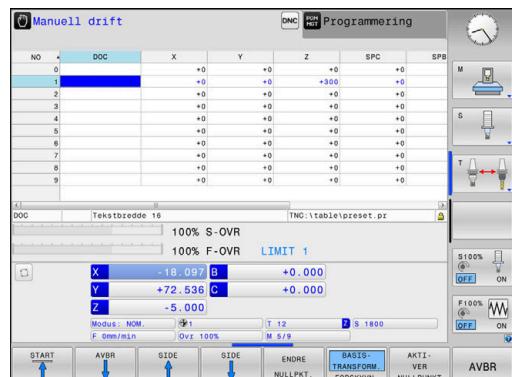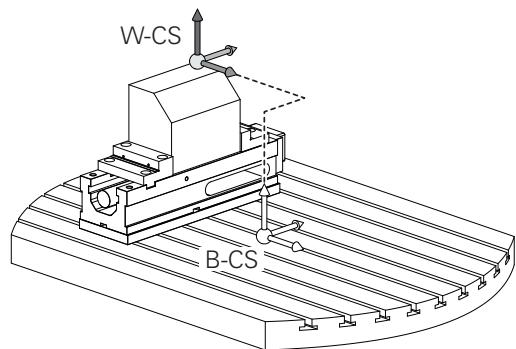

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Avhengig av maskinen kan styringen ha en ekstra nullpunktstabell for paletter. Maskinprodusenten kan her definere **BASISTRANSFORM.-verdier** som virker før **BASISTRANSFORM.-verdien** som du har definert i nullpunktstabellen. Om et palettnullpunkt er aktivt, og i så fall hvilket, viser arkfanen **PAL** i den ekstra statusvisningen. Siden **BASISTRANSFORM.-verdien** til nullpunktstabellen for paletter ikke er synlig eller kan redigeres, er det fare for kollisjon under alle bevegelser!

- ▶ Følg dokumentasjonen til maskinprodusenten
- ▶ Bruk palettnullpunkt bare i forbindelse med paletter
- ▶ Før bearbeidingen må du kontrollere visningen til arkfanen **PAL**

## Emnekoordinatsystem W-CS

Emnekoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er det aktive nullpunktet.

Posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet er avhengig av **BASISTRANSFORM**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen.

### Skjermtast Bruk

BASIS-  
TRANSFORM.  
FORSKYVN.

Brukeren beregner posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet f.eks. ved hjelp av en 3D-touch-probe. Styringen lagrer de beregnede verdiene med referanse til det grunnleggende koordinatsystemet som **BASISTRANSFORM**-verdier i nullpunktstabellen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Brukeren definerer posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan ved hjelp av transformasjoner i emnekoordinatsystemet.

Transformasjoner i emnekoordinatsystemet:

- **3D ROT**-funksjoner
- **PLANE**-funksjoner
- Syklus **19 ARBEIDSPLAN**
- Syklus **7 NULLPUNKT**  
(forskyvning **før** dreining av arbeidsplanet)
- Syklus **8 SPEILING**  
(Speiling **før** dreining av arbeidsplanet)






Resultatet av transformasjoner som bygger på hverandre, avhenger av programmeringsrekkefølgen.

Du må bare programmere de angitte (anbefalte) transformasjonene i koordinatsystemene. Dette gjelder både for angivelse og tilbakestilling av transformasjonene. Avvikende bruk kan føre til uventede eller uønskede konstellasjoner. Se de etterfølgende programmeringsmerknadene.

Merknader til programmeringen:

- Når transformasjoner (speile og forskyve) blir programmert **før** **PLANE**-funksjonene (unntatt **PLANE AXIAL**), forandres posisjonen til dreiepunktet (opprikkelsen til koordinatsystemet for arbeidsplan WPL-CS) og orienteringen til rotatingsaksene.
- en forskyvning alene forandrer bare posisjonen til dreiepunktet
- en speiling alene forandrer bare orienteringen til rotatingsaksene
- I forbindelse med **PLANE AXIAL** og syklus **19** har de programmerte transformasjonene (speiling, rotering og skalering) ingen innvirkning på posisjonen til dreiepunktet eller orienteringen til rotatingsaksene.

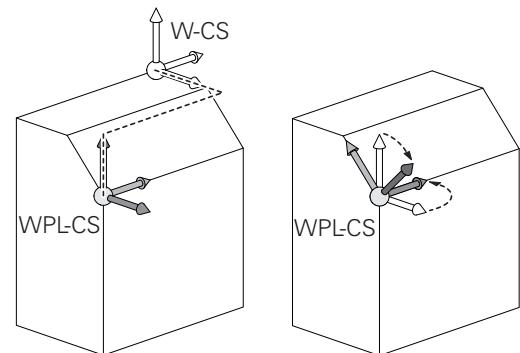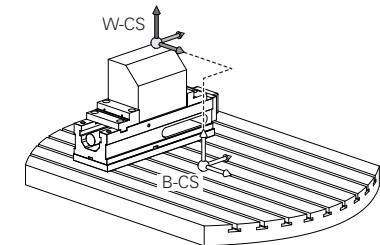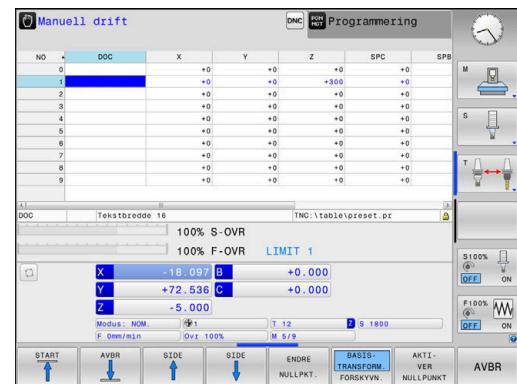



Uten aktive transformasjoner i emnekoordinatsystemet er posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan og emnekoordinatsystemet identisk.

På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på koordinatsystemet for arbeidsplan.

Ytterligere transformasjoner er selvfølgelig mulig i koordinatsystemet for arbeidsplan


**Mer informasjon:** "Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS", Side 81

### Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS

Koordinatsystemet for arbeidsplan er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem.

Posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan er avhengig av de aktive transformasjonene i emnekoordinatsystemet.


- i** Uten aktive transformasjoner i emnekoordinatsystemet er posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan og emnekoordinatsystemet identisk.  
På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på koordinatsystemet for arbeidsplan.

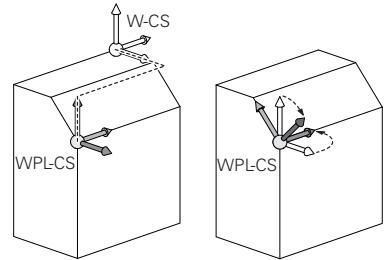


Brukeren definerer posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet ved hjelp av transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan.

Transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan:


- Syklus **7 NULLPUNKT**
- Syklus **8 SPEILING**
- Syklus **10 ROTERING**
- Syklus **11 SKALERING**
- Syklus **26 SKALERING AKSE**
- **PLANE RELATIVE**

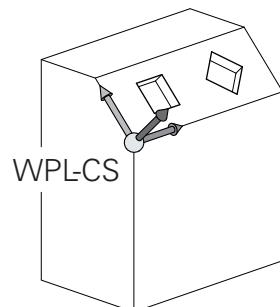

- i** **PLANE RELATIVE** virker som **PLANE**-funksjon i emnekoordinatsystemet og orienterer koordinatsystemet for arbeidsplan.  
Verdiene til den additive dreieningen refererer dermed alltid til det gjeldende koordinatsystemet for arbeidsplan.

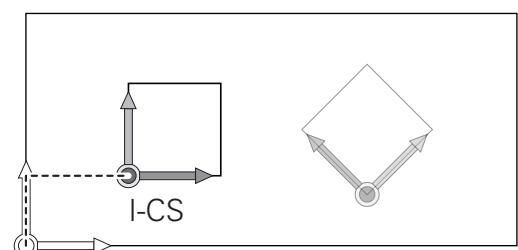

- i** Resultatet av transformasjoner som bygger på hverandre, avhenger av programmeringsrekkefølgen.

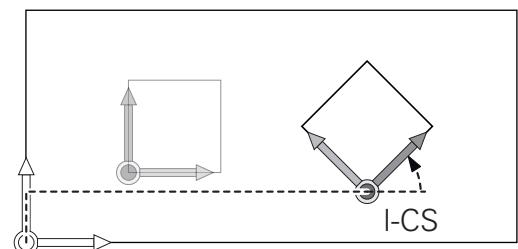


- i** Uten aktive transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan er posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet og koordinatsystemet for arbeidsplan identisk.  
På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det i tillegg ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på inputkoordinatsystemet.


## Angivelseskoordinatsystem I-CS

Angivelseskoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem.

Posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet er avhengig av de aktive transformasjonene i koordinatsystemet for arbeidsplan.

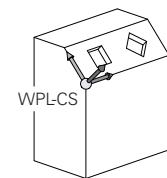

- i** Uten aktive transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan er posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet og koordinatsystemet for arbeidsplan identisk.  
På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det i tillegg ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på input-koordinatsystemet.

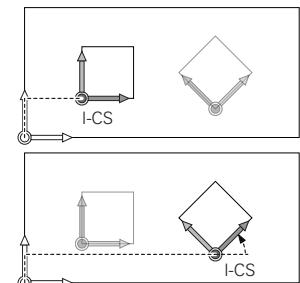

Brukeren definerer posisjonen til verktøyet og dermed posisjonen til verktøykoordinatsystemet ved hjelp av posisjoneringsblokker i angivelseskoordinatsystemet.

- i** Visningene **NOM.**, **AKT.**, **ETSSL** og **NOMRV** er også basert på input-koordinatsystemet.

Kjøreblokker i angivelseskoordinatsystem:


- akseparallele posisjoneringsblokker
- Posisjoneringsblokker med kartesiske eller polare koordinater
- Posisjoneringsblokker med kartesiske koordinater og flatenormalvektorer

### Eksempel

7 X+48 R+

7 L X+48 Y+102 Z-1.5 R0

7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007  
NZ0.8848844 R0

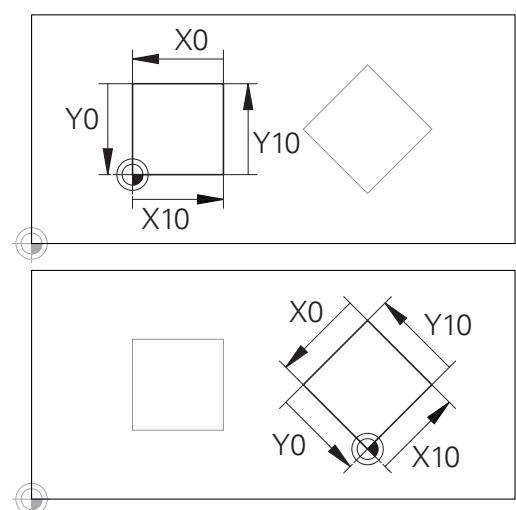

En kontur som refererer til angivelseskoordinatsystemet, kan enkelt transformeres etter ønske.

- i** Også ved posisjoneringsblokker med flatenormalvektorer blir posisjonen til verktøykoordinatsystemet bestemt ved hjelp av de kartesiske koordinatene X, Y og Z.  
I forbindelse med 3D-verktøykorrigeringen kan posisjonen til verktøykoordinatsystemet forskyves langs flatenormalvektorene.

- i** Orienteringen til verktøykoordinatsystemet kan utføres i ulike referansesystemer.  
**Mer informasjon:** "Verktøykoordinatsystem T-CS", Side 83

### Verktøykoordinatsystem T-CS

Verktøykoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er verktøynullpunktet. Verdiene i verktøytabellen referer til dette punktet: **L** og **R** ved freseverktøy og **ZL**, **XL** og **YL** ved dreieverktøy.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

I samsvar med verdiene fra verktøytabellen blir koordinatutgangspunktet for verktøykoordinatsystemet forskjøvet til verktøyføringspunktet TCP. TCP står for **T**ool **C**enter **P**oint.



Hvis NC-programmet ikke refererer til verktøysspissen, må verktøyføringspunktet forskyves. Den nødvendige forskyvningen skjer i NC-programmet med hjelp av deltaverdiene ved verktøyoppkallingen.



Posisjonen til TCP som vises i grafikken, er forpliktende i forbindelse med 3D-verktøykorrigeringen



Brukeren definerer posisjonen til verktøyet og dermed posisjonen til verktøykoordinatsystemet ved hjelp av posisjoneringsblokker i angivelseskoordinatsystemet.

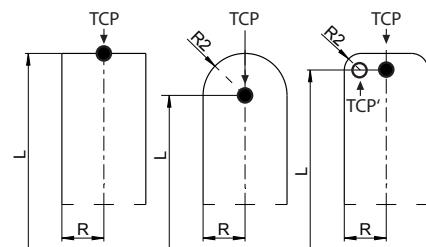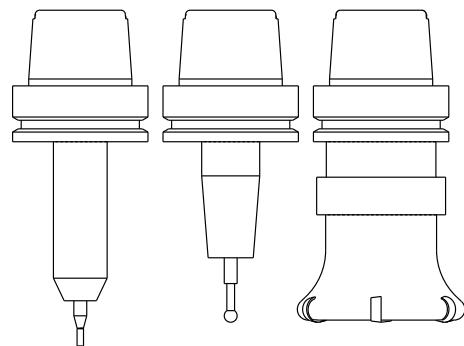

Orienteringen til verktøykoordinatsystemet er avhengig av den gjeldende verktøystillingen ved aktiv **TCPM**-funksjon eller ved aktiv tilleggsfunksjon **M128**.

Brukeren definerer en verktøystilling enten i maskinkoordinatsystemet eller i koordinatsystemet for arbeidsplan.

Verktøystilling i maskinkoordinatsystemet:

#### Eksempel

**7 L X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128**

Verktøystilling i koordinatsystemet for arbeidsplan:


#### Eksempel

**6 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS**

**7 L A+0 B+45 C+0 R0 F2500**

**7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007  
NZ0.8848844 TX-0.08076201 TY-0.34090025 TZ0.93600126 R0  
M128**

**7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007  
NZ0.8848844 R0 M128**

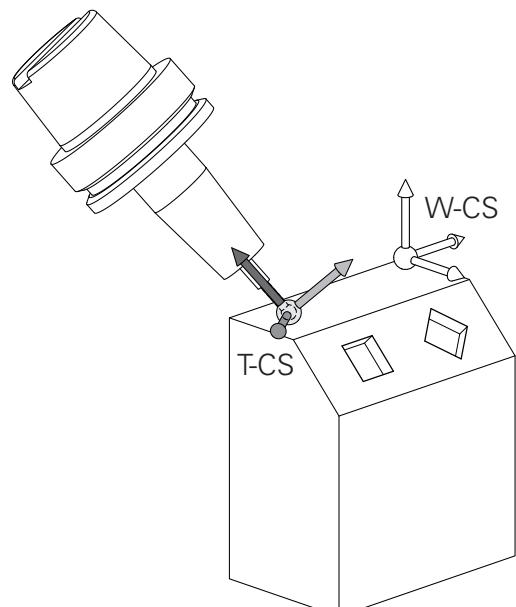




Ved de viste posisjoneringsblokkene med vektorer er det mulig å utføre en 3D-verktøykorrigering ved hjelp av korrigeringsverdiene **DL**, **DR** og **DR2** fra **TOOL CALL**-blokken eller korreksjonstabellen **.tco**.

Funksjonsmålene til korreksjonsverdiene avhenger av verktøytypen.

Styringen gjenkjenner de ulike verktøytypene ved hjelp av kolonnene **L**, **R** og **R2** i verktøytabellen:

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$   
→ endefres
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ radiusfres eller kulefres
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ radiusfres for hjørner eller torusfres

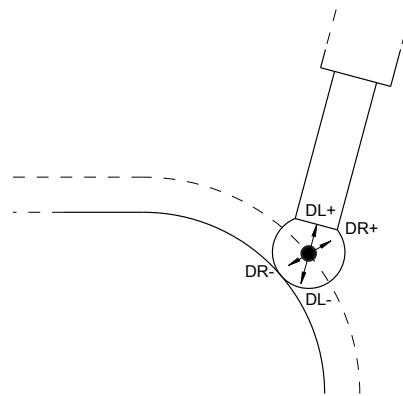

Uten **TCPM**-funksjonen eller tilleggsfunksjonen **M128** er orienteringen til verktøykoordinatsystemet og angivelseskoordinatsystemet identisk.

## Betegnelse på aksene på fresemaskiner

Aksene X, Y og Z på fresemaskinen kalles også verktøyakse, hovedakse (1. akse) og hjelpeakse (2. akse). Oppsettet for verktøyaksen bestemmer tilordningen av hoved- og hjelpeaksen.

Verktøyakse	Hovedakse	Hjelpeakse
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

## Polarcoordinater

Hvis arbeidstegningen har rettvinklede mål, skriver du også NC-programmet med rettvinklede koordinater. For emner med sirkelbuer eller for vinkelangivelser er det ofte enklere å fastsette posisjonen med polarcoordinater.



I motsetning til de rettvinklede koordinatene X, Y og Z beskriver polarcoordinatene bare posisjoner i et plan. Polarcoordinatene har nullpunkt i pol CC (CC = circle centre; eng. sirkelmidtpunkt). En posisjon i et plan blir dermed entydig fastsatt ved hjelp av:

- Polarkoordinatradius: avstanden fra pol CC til posisjonen
- Polarkoordinativinkel: vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og linjen som går fra pol CC til posisjonen

## Fastsette pol og vinkelreferanseaks

Polen fastsettes ved hjelp av to koordinater i et rettvinklet koordinatsystem i ett av de tre planene. Dermed er også vinkelreferanseaksen for polarkoordinativinkelen PA entydig definert.

Polkoordinater (plan)	Vinkelreferanseaks
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

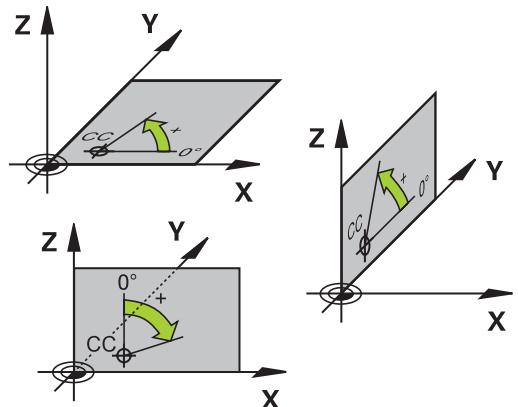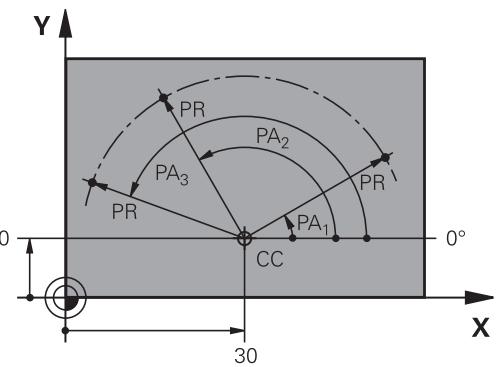


## Absolitte og inkrementelle emneposisjoner

### Absolutte emneposisjoner

Hvis du lar koordinatene for en posisjon referere til koordinatnullpunktet (utgangspunktet), blir disse betegnet som absolutte koordinater. Hver posisjon på et emne blir entydig fastsatt ved hjelp av dets absolute koordinater.

Eksempel 1: Boringer med absolute koordinater:

Boring 1	Boring 2	Boring 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

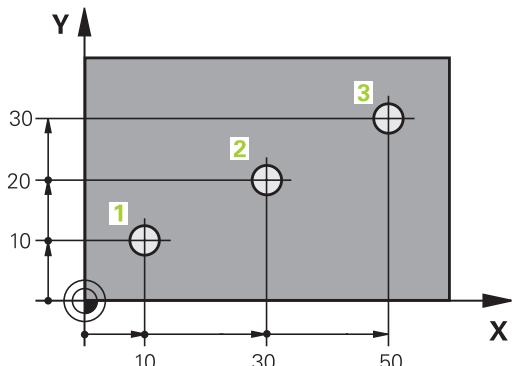


### Inkrementelle emneposisjoner

Inkrementelle koordinater refererer til den sist programerte posisjonen til verktøyet. Denne posisjonen fungerer som relativt (tenkt) nullpunkt. Ved programskriving angir så de inkrementelle koordinatene den avstanden som verktøyet skal kjøres frem, dvs. mellom den siste og den påfølgende nominelle posisjonen. Derfor blir avstanden også kalt kjedemål.

Et inkrementelt mål kjennetegnes ved hjelp av en **I** før aksebetegnelsen.

Eksempel 2: Boringer med inkrementelle koordinater

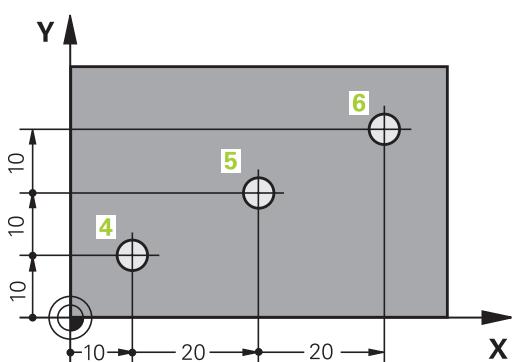

#### Absolitte koordinater for boring 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

#### Boring 5, viser til 4

X = 20 mm

Y = 10 mm

#### Boring 6, viser til 5


X = 20 mm

Y = 10 mm

### Absolutte og inkrementelle polarkoordinater

Absolitte koordinater refererer alltid til polen og vinkelreferanseaksen.

Inkrementelle koordinater refererer alltid til den sist programerte posisjonen til verktøyet.

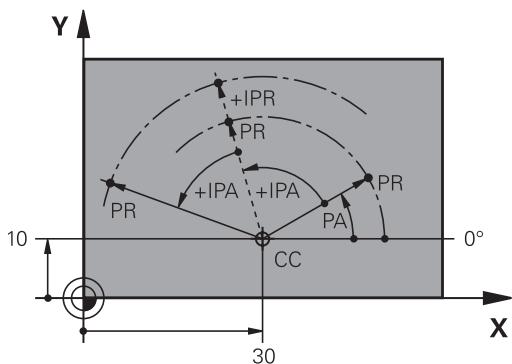

## Velge nullpunkt

En emnetegning angir et bestemt formelement på emnet som et absolutt nullpunkt, som oftest et av hjørnene på emnet. Ved setting av nullpunkt retter du først emnet inn etter maskinaksene, og så plasserer du verktøyet i en kjent posisjon i forhold til emnet. Dette gjør du for hver akse. For denne posisjonen setter du styringens visning enten på null eller en allerede angitt posisjonsverdi. Dermed tilordner du emnet til referansesystemet som gjelder for styringens visning eller eventuelt for NC-programmet.

Hvis emnetegningen bare angir relative nullpunkter, kan du bruke syklusene til koordinatomregning.

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**



Hvis emnetegningen ikke har NC-kompatible mål, kan du velge den posisjonen eller det hjørnet på emnet som nullpunkt, som det er raskest å registrere målene for de andre emneposisjonene ut fra.

Det er svært enkelt å sette nullpunkt med en 3D-touch-probe fra HEIDENHAIN.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-program**

## Eksempel

Emneskissen viser borer (1 til 4) med dimensjoner som henviser til et absolutt nullpunkt med koordinatene X=0 Y=0. Borer (5 til 7) henviser til et relativt nullpunkt med de absolutte koordinatene X=450 Y=750. Med en **Nullpunktfsforskyvning** kan du midlertidig forskyve nullpunktet til posisjonen X=450, Y=750 for å programmere boringene (5 til 7) uten ytterligere beregninger.

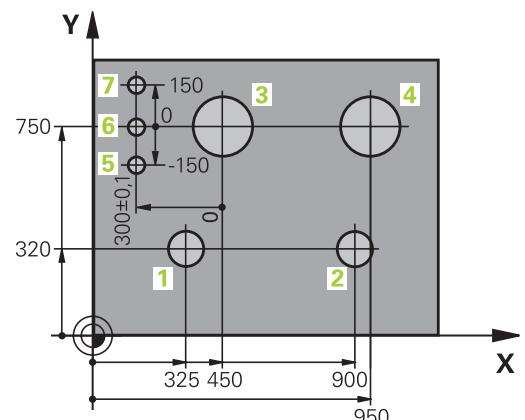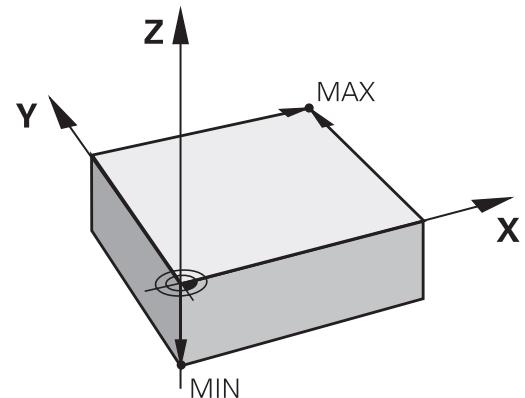

## 3.5 Åpne og angi NC-programmer

### Oppbygging av et NC-program i HEIDENHAIN klartekst-format

Et NC-program består av en rekke NC-blokker. Illustrasjonen til høyre viser elementene i en NC-blokk.

Styringen nummererer NC-blokkene i et NC-program i stigende rekkefølge.


Den første NC-blokken i et NC-program angis med **BEGIN PGM**, navnet på programmet og den gyldige måleenheten.

De neste NC-blokkene inneholder informasjon om:

- Råemnet
- Verktøyoppkallinger
- Fremkjøring til en sikkerhetsposisjon
- Matinger og turtall
- Banebevegelser, sykluser og andre funksjoner

Den siste NC-blokken i et NC-program angis med **END PGM**, navnet på programmet og den gyldige måleenheten.

**NC-blokk**

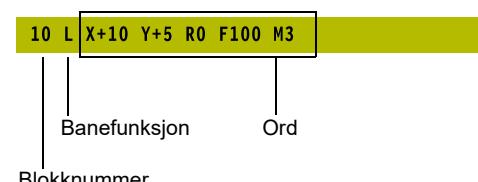

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Det er fare for at det oppstår en kollisjon under tilkjøringsbevegelsen etter et verktøyskifte!

- ▶ Programmer en ekstra sikker mellomposisjon ved behov.

## Definere råemne: BLK FORM

Straks du har opprettet et nytt NC-program, definerer du et ubearbeidet emne. For å definere emnet i ettertid trykker du på tasten **SPEC FCT**, funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER** og deretter på funksjonstasten **BLK FORM**. Styringen trenger denne definisjonen for den grafiske simuleringen.



- Råemnedefinisjonen er bare nødvendig hvis du ønsker å teste NC-programmet grafisk.
- For at styringen skal vise råemnet i simuleringen, må råemnet ha et minstemål. Minstemålet utgjør 0,1 mm eller 0,004 tommer i alle aksene samt i radius.
- Funksjonen **Utvide kontroller** i simuleringen bruker informasjonene fra råemnedefinisjonen for å overvåke emnet. Selv når det er oppspent flere emner i maskinen, kan styringen kun overvåke det aktive råemnet!

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Kontrollsystemet kan vise forskjellige råemneformer:

Skjermtast	Funksjon
	Definere rektangulært råemne
	Definere sylinderisk råemne
	Definere rotasjonssymmetrisk råemne med valgfri form
	Laste STL-fil som råemne Alternativt laste ekstra STL-fil som ferdigdel

### Rektangulært råemne

Sidene til kvaderen ligger parallelt med aksene X, Y og Z. Dette råemnet defineres ved hjelp av to av hjørnepunktene:

- MIN-punkt: den minste X-, Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absoluttverdiene
- MAKS-punkt: den største X-, Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absolute eller inkrementelle verdier

### Eksempel

<b>0 BEGIN PGM NY MM</b>	Programstart, navn, måleenhet
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40</b>	Spindelakse, MIN-punktkoordinater
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	MAKS-punktkoordinater
<b>3 END PGM NY MM</b>	Programslutt, navn, måleenhet

### Sylinderisk råemne

Det sylinderiske råemnet defineres av målene til sylinderen:

- X, Y eller Z: rotasjonsakse
- D, R: diameter eller radius for sylinderen (med positivt fortegn)
- R: sylinderlengde (med positivt fortegn)
- DIST: Forskyvning langs rotasjonsaksen
- DI, RI: innvendig diameter eller innvendig radius for hul sylinder



Parameteren **DIST** og **RI** eller **DI** er valgfri og trenger ikke programmeres.

### Eksempel

<b>0 BEGIN PGM NY MM</b>	Programstart, navn, måleenhet
<b>1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10</b>	Spindelakse, radius, lengde, distanse, innvendig radius
<b>2 END PGM NY MM</b>	Programslutt, navn, måleenhet

### Rotasjonssymmetrisk råemne med valgfri form

Konturen til det rotasjonssymmetriske råemnet definerer du i et underprogram. Bruk X, Y eller Z som rotasjonsakse.

I råemnedefinisjonen henviser du til konturbeskrivelsen:


- DIM\_D, DIM\_R: Diameter eller radius på det rotasjonssymmetriske råemnet
- LBL: Underprogram med konturbeskrivelsen

Konturbeskrivelsen kan inneholde negative verdier i rotasjonsaksen, men bare positive verdier i hovedaksen. Konturen må være lukket, dvs. at konturstart tilsvarer konturslutt.

Når du definerer et rotasjonssymmetrisk råemne med inkrementelle koordinater, er målene uavhengige av diameterprogrammeringen.



Underprogrammet kan angis med et nummer, et navn eller en QS-parameter.

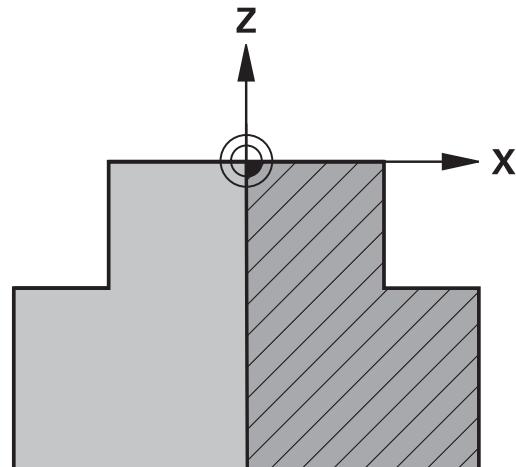

## Eksempel

<b>0 BEGIN PGM NY MM</b>	Programstart, navn, måleenhet
<b>1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1</b>	Spindelakse, tolkingsmetode, underprogramnummer
<b>2 M30</b>	Hovedprogramslutt
<b>3 LBL 1</b>	Underprogramoppstart
<b>4 L X+0 Z+1</b>	Konturstart
<b>5 L X+50</b>	Programmere i positiv hovedakseretning
<b>6 L Z-20</b>	
<b>7 L X+70</b>	
<b>8 L Z-100</b>	
<b>9 L X+0</b>	
<b>10 L Z+1</b>	Konturslutt
<b>11 LBL 0</b>	Underprogramslutt
<b>12 END PGM NY MM</b>	Programslutt, navn, måleenhet

## STL-filer som råemne og alternativ ferdigdel

Integreringen av STL-filer som rådel og ferdigdel er fremfor alt komfortabelt i forbindelse med CAM-programmer, da her ved siden av NC-programmet også de nødvendige 3D-modellene foreligger.



Manglende 3D-modeller, for eksempel halvferdigdeler ved flere separate arbeidstrinn, kan du opprette direkte på styringen i driftsmodus **Programtest** ved hjelp av funksjonsknapp **EMNE EKSPORT**.

Filstørrelsen avhenger av geometriens kompleksitet.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**



Merk at STL-filene og antall tillatte trekanner er begrenset:

- 20 000 trekanner per STL-fil i ASCII-format
- 20 000 trekanner per STL-fil i binærformat

Binære filer lader styringen raskere.

I råemnedefinisjonen henviser du til de STL-filene du ønsker ved å angi bane. Bruk funksjonstasten **VELG FIL**, slik at styringen automatisk overtar baneangivelsen.

Hvis du ikke ønsker å laste en ferdigdel, avslutter du dialogen etter at råemnet har blitt definert.



Banen til STL-filen kan også angis ved at du legger inn en tekst direkte eller du legger inn en QS-parameter.

## Eksempel

<b>0 BEGIN PGM NEU MM</b>	Programstart, navn, måleenhet
<b>1 BLK FORM FILE "TNC:\...stl" TARGET "TNC:\...stl"</b>	Angivelse av bane til råemne, angivelse av bane til valgfri ferdigdel
<b>2 END PGM NEU MM</b>	Programslutt, navn, måleenhet



Dersom NC-programmet samt 3D-modellene befinner seg i en mappe eller i en definert mappestruktur, forenkler relative baneangivelser en senere forskyvning av dataene.

**Mer informasjon:** "Merknader til programmeringen", Side 248

## Åpne nytt NC-program

Et NC-program må alltid angis i driftsmodusen **Programmering**. Eksempel på åpning av program:

- ▶ Driftsmodus: Trykk på tasten **Programmering**
- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Styringen åpner filbehandlingen.

Velge katalogen der du vil lagre det nye NC-programmet:

**FILNAVN = NYTT.H**

- ▶ Angi nytt programnavn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velge måleenhet: Trykk på funksjonstasten **MM** eller **INCH**
- ▶ Styringen skifter til programvinduet og åpner dialogen for definisjon av **BLK FORM** (råemne).
- ▶ Velge rektangulært råemne: Trykk på skjermtasten for rektangulær råemneform

## ARBEIDSPLAN I GRAFIKK: XY


- ▶ Angi spindelaksen, f.eks. **Z**

## DEFINISJON AV RÅEMNE: MINIMUM

- ▶ Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MIN-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten **ENT**.

## DEFINISJON AV RÅEMNE: MAKSIMUM

- ▶ Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MAKS-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten **ENT**.

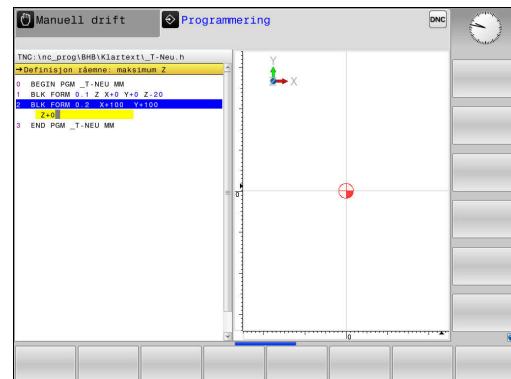

**Eksempel**

<b>0 BEGIN PGM NY MM</b>	Programstart, navn, måleenhet
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40</b>	Spindelakse, MIN-punktkoordinater
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	MAKS-punktkoordinater
<b>3 END PGM NY MM</b>	Programslutt, navn, måleenhet


Styringen oppretter blokknumrene samt **BEGIN**- og **END**-blokken automatisk.



Hvis du ikke ønsker å programmere en råemnedefinisjon, avbryter du dialogen for **Arbeidsplan i grafikk: XY** med tasten **DEL**!

## Programmere verktøybevegelser i klartekst

For å programmere en NC-blokk begynner du med en dialogtast. I toppteksten på skjermen spør styringen etter alle nødvendige data.

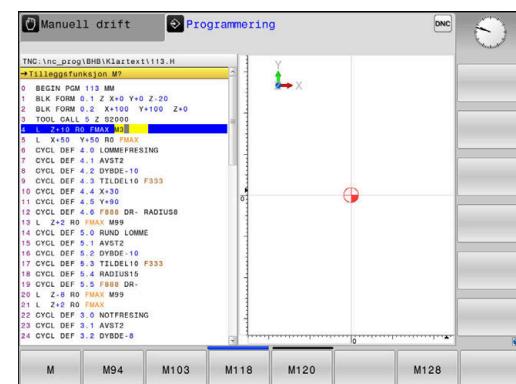

### Eksempel på posisjoneringsblokk



- ▶ Trykk på **L**-tasten

### KOORDINATER?



- ▶ **10** (Angi målkoordinater for X-aksen)



- ▶ **20** (Angi målkoordinater for Y-aksen)



- ▶ Gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**

### RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.:?



- ▶ Skriv inn **Ingen radiuskorrigering**, og gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**.

### MATING F=? / F MAKSEN = ENT

- ▶ **100** (angi mating for denne banebevegelsen til 100 mm/min)



- ▶ Gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**

### TILLEGGSFUNKSJON M?

- ▶ Angi **3** (tilleggsfunksjon **M3 Spindel på**).



- ▶ Når du trykker på tasten **END**, avslutter styringen denne dialogen.

### Eksempel

**3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3**

## Mulige mateinntastinger

### Funksjons-tast Funksjoner for fastsetting av mating



Kjøres i hurtiggang, virker blokkvis. Unntak: **FMAX** virker også ved kjøring til tilleggspunktet når den er definert før **APPR**-blokk

**Mer informasjon:** "Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring", Side 147



Kjør frem fra **TOOL CALL**-blokken med automatisk kalkulert matehastighet.



Kjør frem med programmert mating (enhet mm/min eller 1/10 tommer/min). Ved roteringsaks-ser tolker styringen matingen i grad/min, uavhengig av om NC-programmet er skrevet i mm eller tommer.



Definer mating per omdreining (enhet mm/1 eller tomme/1). OBS: Kan ikke kombineres med M136 i Inch-programmene FU



Definer tannmating per omdreining (enhet mm/tann eller tomme/tann). Antall tenner må være definert i verktøytabellen, i kolonnen **CUT**.

### Tast

### Funksjoner for dialogstyring



Hoppe over dialogspørsmål



Avslutte dialogen før den er ferdig



Avbryte og slette dialogen

## Overfør aktuelle posisjoner

Styringen gjør det mulig å overføre verktøyets aktuelle posisjon til NC-programmet, f.eks. når du

- programmerer posisjoneringsblokker
- programmerer sykluser

Slik overfører du de riktige posisjonsverdiene:

- plasser inndatafeltet i en NC-blokk på det stedet der du vil overføre en posisjon



- ▶ velger funksjonen Overfør aktuell posisjon
  - > I funksjonstastlinjen viser styringen de aksene som det er mulig å overføre posisjonene for.
  - > Velg akse
  - > Styringen skriver den aktuelle posisjon til den valgte aksen i det aktive inndatafeltet.

AKSE  
Z



Til tross for den aktive verktøyradiuskorrekturen overfører styringen alltid koordinatene for verktøymidtpunktet til arbeidsplanet.

Styringen tar hensyn til den aktive verktøylengdekorrekturen og overfører alltid koordinatene for verktøysspissen til verktøyaksen.

Styringen lar funksjonstastlinjen for valg av akser være aktiv frem til tasten **Overfør aktuell posisjon** blir trykket på nytt. Dette gjelder også hvis du lagrer den aktuelle NC-blokken eller åpner en ny NC-blokk med en banefunksjonstast. Hvis du velger et inntastingsalternativ med en funksjonstast (f.eks. radiuskorrigering), vil styringen også lukke funksjonstastlinjen for valg av akser. Hvis funksjonen **Drei arbeidsplan** er aktiv, er funksjonen **Overfør aktuell posisjon** ikke tillatt.

## Redigere NC-program



Du kan ikke redigere det aktive NC-programmet under utførelsen.

Mens du oppretter eller forandrer et NC-program, kan du velge enkeltlinjer i NC-programmet og enkeltord i en NC-blokk ved hjelp av piltastene eller funksjonstastene:

Skjerm-tast/tast	Funksjon
	Bla én side opp
	Bla én side ned
	Hoppe til programstart
	Hoppe til programslutt
	Forandre plasseringen til den aktuelle NC-blokk-en i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av NC-blokkene som er programmert forut for den aktuelle NC-blokk-en uten funksjon, når NC-programmet er fullstendig synlig på skjermen
	Forandre plasseringen til den aktuelle NC-blokk-en i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av NC-blokkene som er programmert etter den aktuelle NC-blokk-en uten funksjon, når NC-programmet er fullstendig synlig på skjermen
	Hoppe fra NC-blokk til NC-blokk
	Velge enkeltord i NC-blokk-en
	Velge en bestemt NC-blokk <b>Mer informasjon:</b> "Bruke tasten GOTO", Side 192

Skjerm-tast/tast	Funksjon
 CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nullstille verdien for et valgt ord</li> <li>■ Slette feil verdi</li> <li>■ Slett feilmeldingen som kan slettes</li> </ul>
 NO ENT	Slette valgt ord
 DEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slette valgt NC-blokk</li> <li>■ Slette sykluser og programdeler</li> </ul>
 LEGG TIL SISTE NC-BLOKK	Legge til den NC-blokken som du sist redigerte eller slettet

### Legge til NC-blokk på ønsket sted

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge inn en ny NC-blokk bak
- ▶ Åpne dialog

### Lagre endringer

Som standard lagrer styringen endringene automatisk når du skifter driftsmodus, eller når du velger filbehandling. Hvis du vil lagre endringer i NC-programmet, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE**
- ▶ Styringen lagrer alle endringer som er gjort siden siste lagring.

### Lagre NC-program i en ny fil

Du kan lagre innholdet i NC-programmet som for øyeblikket er valgt, under et annet programnavn. Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SOM**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan angi mappen og det nye filnavnet.
- ▶ Velg eventuelt målmappen med funksjonstasten **SKIFT**
- ▶ Angi filnavn
- ▶ Bekrefte med funksjonstasten **OK** eller tasten **ENT**, eller avbryt med funksjonstasten **AVBRYT**



Filen som er lagret med **LAGRE SOM**, finner du også i filbehandlingen ved hjelp av funksjonstasten **SISTE FILER**.

### Angre endringer

Du kan angre alle endringer som har blitt gjort siden siste lagring. Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten **ANGRE ENDRINGEN**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan bekrefte eller avbryte handlingen.
- ▶ Forkast endringer med funksjonstasten **JA** eller tasten **ENT**, eller avbryt med funksjonstasten **NEI**

### Endre og legg til ord

- ▶ Velge ord i NC-blokken
- ▶ Skrive over med den nye verdien
- ▶ Når ordet er valgt, har du tilgang til dialogen.
- ▶ Avslutte endringer: Trykk på **END**-tasten.

Hvis du vil føye til et ord, trykker du på piltastene (mot høyre eller venstre) til du kommer til den riktige dialogen der du skriver inn ordet.

### Søke etter samme ord i flere NC-blokker

- ▶ Velge et ord i en NC-blokk: Trykk på piltasten til det ønskede ordet er merket
- ↓ ▶ Velg NC-blokk med piltaster
  - Pil nedover: søke forover
  - Pil oppover: søke bakover

Merkingen befinner seg på det samme ordet i den NC-blokken du nettopp valgte, som i den første NC-blokken du valgte.



Hvis du har startet søket i et svært langt NC-program, viser styringen et symbol med fremdriftsindikatoren. Du kan når som helst avbryte søket ved behov.

## Markere, kopiere, klippe ut og lime inn programdeler

Styringen har følgende funksjoner tilgjengelige for kopiering av programdeler innenfor et NC-program, eller for kopiering til et annet NC-program:

### Funksjons-tast Funksjon

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VELG BLOCK     | Slå på markeringsfunksjonen. |
| AVBRYT VALGET  | Slå av markeringsfunksjonen. |
| SLETT BLOKK    | Klippe ut merket blokk       |
| SETT INN BLOKK | Sett inn blokken fra minnet. |
| KOPIER BLOKK   | Kopier merket blokk.         |


Slik kopierer du programdeler:

- Velg funksjonstastrekke med markeringsfunksjoner
- Velg første NC-blokk i programdelen som skal kopieres
- Marker første NC-blokk: Trykk på funksjonstasten **VELG BLOCK**.
- Styringen markerer NC-blokken med farge og viser funksjonstasten **AVBRYT VALGET**.
- Flytt markøren til siste NC-blokk i programdelen som du vil kopiere eller klippe ut.
- Styringen viser alle merkede NC-blokker i en annen farge. Du kan når som helst avslutte markeringsfunksjonen ved å trykke på funksjonstasten **AVBRYT VALGET**.
- Kopiere merket programdel: Trykk på funksjonstasten **KOPIER BLOKK**, og klipp ut merket programdel: Trykk på funksjonstasten **KLIPP UT BLOKK**.
- Styringen lagrer den merkede blokken.



Hvis du vil overføre en programdel til et annet NC-program, velger du her det ønskede NC-programmet via filbehandlingen.

- Bruk piltastene til å velge den NC-blokken som den kopierte (utklippte) programdelen skal legges til bak
- Sette inn lagret programdel: Trykk på funksjonstasten **SETT INN BLOKK**
- Avslutte markeringsfunksjon: Trykk på funksjonstasten **AVBRYT VALGET**

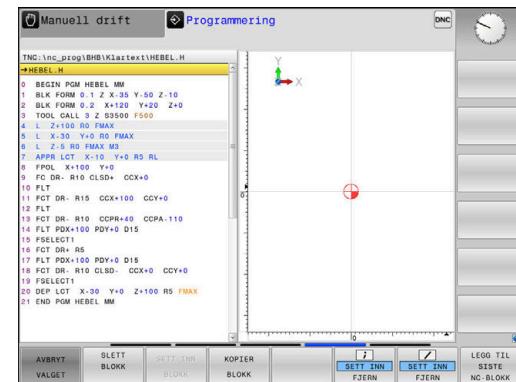


## Styringens søkefunksjon

Med styringens søkefunksjon kan du søke fritt etter tekst inne i et NC-program og om nødvendig erstatte den med en ny tekst.

### Fritt tekstsøk

- ▶ Velge søkefunksjon
- > Styringen åpner søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastlinjen.
- ▶ Angi den teksten som det skal søkes etter, f.eks.: **TOOL**
- ▶ Vælg foroversøking eller bakoversøking
- ▶ Starte et søk
- > Styringen hopper til den nærmeste NC-blokk der teksten som det søkes etter, er lagret.
- ▶ Gjenta søk
- > Styringen hopper til den nærmeste NC-blokk der teksten som det søkes etter, er lagret.
- ▶ Avslutte søkefunksjonen: Trykk på skjermtasten Avslutt

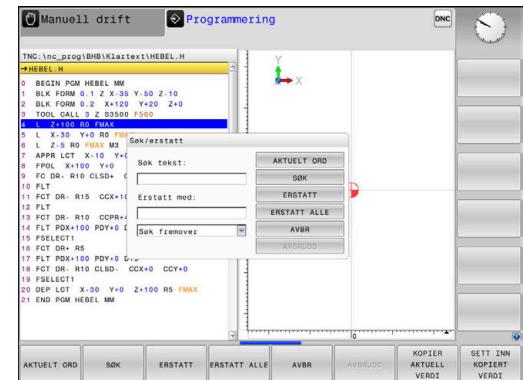

## Søke etter og erstatte ønsket tekst

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Funksjonene **ERSTATT** og **ERSTATT ALLE** skriver automatisk over alle syntakselementer som ble funnet. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de opprinnelige dataene før de blir erstattet. Det kan føre til at NC-programmer blir uopprettelig skadet.

- ▶ Opprett eventuelt sikkerhetskopier av NC-programmene før du erstatter data
- ▶ Vær forsiktig når du bruker funksjonene **ERSTATT** og **ERSTATT ALLE**.



Under en bearbeiding er det ikke mulig å utføre funksjonene **SØK** og **ERSTATT** i det aktive NC-programmet. En aktiv skrivebeskyttelse forhindrer også disse funksjonene.

- ▶ Velg NC-blokken hvor søkeordet er lagret



- ▶ Velge søkefunksjon
- ▶ Styringen åpner søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastlinjen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTUELT ORD**
- ▶ Styringen overfører det første ordet i den aktuelle NC-blokken. Trykk eventuelt på funksjonstasten på nytt for å overføre det ordet du ønsker.
- ▶ Starte et søk
- ▶ Styringen hopper til nærmeste treff for den søkte teksten.
- ▶ For å erstatte teksten og gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten **ERSTATT**. Hvis du vil erstatte alle tekstreffene: Trykk på funksjonstasten **ERSTATT ALLE**. Hvis du ikke ønsker å erstatte teksten, men gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten **SØK**
- ▶ Avslutte søkefunksjonen: Trykk på skjermtasten Avslutt



## 3.6 Filbehandling

### Filer

Filer i styringen	Type
<b>NC-programmer</b>	
i HEIDENHAIN-format	.H
i DIN/ISO-format	.I
<b>Kompatible NC-programmer</b>	
HEIDENHAIN-enhetssprogrammer	.HU
HEIDENHAIN-konturprogrammer	.HC
<b>Tabeller for</b>	
Verktøy	.T
Verktøyskifter	.TCH
Nullpunkter	.D
Punkter	.PNT
Nullpunkter	.PR
Touch-prober	.TP
Sikkerhetskopifiler	.BAK
Avhengige data (f.eks. inndelingspunkter)	.DEP
Fritt definerbare tabeller	.TAB
Paletter	.P
<b>Tekster som</b>	
ASCII-filer	.A
Tekstfiler	.TXT
HTML-filer, f.eks. resultatprotokoll for touch-probe-syklinger	.HTML
Hjelpefiljer	.CHM
<b>CAD-data som</b>	
ASCII-filer	.DXF
	.IGES
	.STEP

Når du legger inn et NC-program i styringen, må du først gi dette NC-programmet et navn. Styringen lagrer NC-programmet i det interne minnet som en fil med det samme navnet. Også tekster og tabeller blir lagret som filer av styringen.

For at det skal være raskt å finne igjen og arbeide med filene, har styringen et eget vindu til filbehandling. Her kan du håndtere de ulike filene, kopiere, slette og skifte navn på dem.

Med styringen kan du behandle og lagre filer opp til en samlet størrelse på **2 GB**.

Et enkelt NC-program kan være på maksimalt **2 GB**.



Avhengig av innstillingene genererer styringen sikkerhetskopifiler med filendelsen \*.bak etter redigering og lagring av NC-programmer. Dette fører til at den tilgjengelige lagringsplassen reduseres.

## Navn på filer

For NC-programmer, tabeller og tekster legger styringen en endelse til filnavnet. Endelsen er skilt fra resten av filnavnet med et punktum. Denne endelsen viser filtypen.

Filnavn	filtype
PROG20	.H

Filnavn, stasjonsnavn og katalognavn på styringen er underlagt følgende standard: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-standard).

Følgende tegn er tillatt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j  
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \_ -

Følgende tegn har en spesiell betydning:

Tegn	Beskrivelse
.	Det siste punktumet i et filnavn skiller ad filendelsen
\ og /	for katalogtre
:	skiller ad stasjonsbetegnelser fra katalogen

Ingen andre tegn må brukes for å unngå problemer ved f.eks. overføringen av filer.



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks.  
+. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.



Maksimalt tillatt banelengde er 255 tegn. Banelengden omfatter betegnelsene for stasjonen, katalogen og filen inkludert filendelsen.

**Mer informasjon:** "Baner", Side 105

## Vise eksternt opprettede filer på styringen

Det er installert noen tilleggsverktøy på styringen som gjør at du kan vise og delvis også redigere filer som er opprettet i følgende tabeller.

Filtyper	Type
PDF-filer	pdf
Excel-tabeller	xls
Internettfiler	csv html
Tekstfiler	txt ini
Grafikkfiler	bmp gif jpg png

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Kataloger

Det er mulig å lagre svært mange NC-programmer og filer på harddisken. Legg derfor de enkelte filene i kataloger (mapper) slik at du beholder oversikten. I disse katalogene kan du så opprette nye kataloger, såkalte underkataloger. Med tasten **-/+** eller **ENT** kan du vise eller skjule underkataloger.

## Baner

En bane angir stasjonen og samtlige kataloger, eventuelt underkataloger der en fil er lagret. De enkelte leddene skilles med bakovervendt skråstrek \.




Maksimalt tillatt banelengde er 255 tegn. Banelengden omfatter betegnelsene for stasjonen, katalogen og filen inkludert filendelsen.

## Eksempel

Katalogen AUFTR1 ble opprettet på stasjonen **TNC**. Deretter ble det i katalogen AUFTR1 opprettet en underkatalog kalt NCPROG. I denne underkatalogen ble NC-programmet PROG1.H kopiert inn. NC-programmet får dermed banen:

**TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H**

Grafikken til høyre viser et eksempel på en katalogvisning med ulike baner.

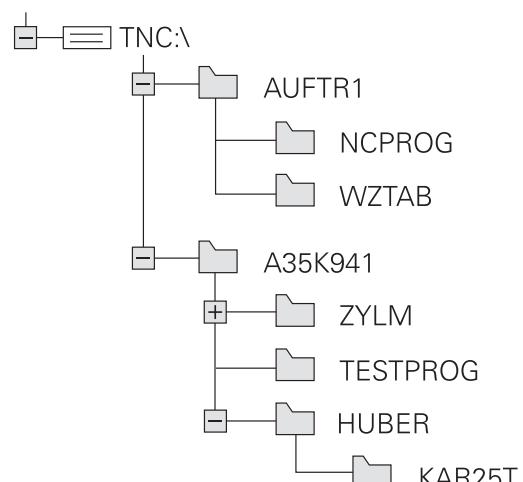

## Oversikt: Funksjonene i filbehandlingen

Funksjonstast	Funksjon	Side
	Kopiere enkeltfiler	110
	Vise bestemte filtyper	108
	Opprette ny fil	110
	Vise de 10 sist valgte filene	113
	Slette fil	113
	Merke fil	115
	Gi filen nytt navn	116
	Beskytte fil mot endring og sletting	117
	Oppheve filbeskyttelse	117
	Importere filen til en iTNC 530	Se brukerhåndboken Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-programmer
	Tilpass tabellformatet	415
	Administrere nettstasjonene	Se brukerhåndboken Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-programmer
	Velge redigeringsprogram	117
	Sortere filer etter egenskaper	116
	Kopiere katalog	113
	Slette katalog med alt innhold	
	Aktualisere katalog	
	Gi katalogen nytt navn	
	Opprette ny katalog	

## Velge filbehandling


PGM  
MGT

- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen viser vinduet for filbehandlingen (bildet viser grunninnstillingen. Hvis styringen har en annen skjerminndeling, trykker du på funksjonstasten **VINDU**).

**i** Når du forlater et NC-program med tasten **END**, åpner styringen filbehandlingen. Markøren befinner seg på det NC-programmet som nettopp ble lukket.

Hvis du trykker på nytt på tasten **END**, åpner styringen det opprinnelige NC-programmet med markøren på den linjen som ble valgt sist. Denne egenskapen kan føre til tidsutsettelser på større filer.

Når du trykker på tasten **ENT**, åpner styringen alltid et NC-program med markøren på linje 0.

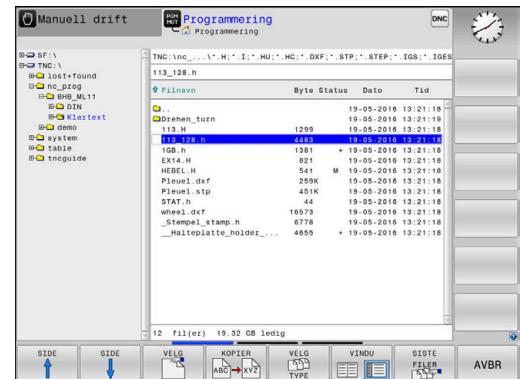

Det smale vinduet til venstre viser tilgjengelige stasjoner og kataloger. Stasjonene betegner enheter som data kan lagres eller overføres til. En av stasjonene er harddisken til styringen. Andre stasjoner er grensesnittene (RS232, Ethernet), der du for eksempel kan koble til en PC. En av katalogene er merket med mappesymbolet (venstre vindu), og har mappenavnet uthevet (høyre vindu). Underkataloger er rykket inn mot høyre. Hvis det finnes flere underkataloger, kan disse vises eller skjules med tasten **-/+**.

Hvis katalogstrukturen er lengre enn skjermbildet, kan du navigere i det ved hjelp av rullefeltet eller en tilkoblet mus.

Det brede vinduet til høyre viser alle filene som er lagret i den valgte katalogen. Det vises flere typer informasjon til hver fil. Denne informasjonen blir nærmere forklart i tabellen under.

Visning	Beskrivelse
<b>Filnavn</b>	Filnavn og filtype
<b>Byte</b>	Filstørrelse i byte
<b>Status</b>	Filegenskaper:
E	Filen er valgt i driftsmodusen <b>Programmering</b> .
S	Filen er valgt i driftsmodusen <b>Programtest</b> .
M	Filen er valgt i en programkjøringsmodus
+	Filen har skjulte avhengige filer med filende-Isen DEP, f.eks. ved bruk av verktøyinnsats-testen
	Filen er beskyttet mot endring og sletting.
	Filen er beskyttet mot endring og sletting fordi den kjøres
<b>Dato</b>	Dateien da filen sist ble endret.
<b>Tid</b>	Klokkeslettet da filen sist ble endret.



Hvis du vil vise de avhengige filene, setter du maskinparameteren **dependentFiles** (nr. 122101) på **MANUELL**.

## Velge stasjoner, kataloger og filer



- ▶ Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**

Naviger med en tilkoblet mus eller trykk på piltastene eller skjermtastene for å flytte markøren til det ønskede feltet på skjermen:




- ▶ Flytte markøren fra høyre til venstre vindu, og omvendt



- ▶ Flytte markøren opp og ned i vinduet



- ▶ Flytte markøren side for side opp og ned i vinduet

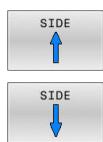

### Trinn 1: Velg stasjon

- ▶ Merke stasjonen i venstre vindu
  - ▶ Valg av stasjon: Trykk på funksjonstasten **VELG**, eller
  - ▶ Trykk på tasten **ENT**

### Trinn 2: Velg katalog

- ▶ Markere katalog i venstre vindu
- ▶ Det høyre vinduet viser automatisk alle filene i katalogen som er markert (lys bakgrunn).

**Trinn 3:** Velge fil

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**



- ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast

▶ Merk filen i høyre vindu



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG**, eller



- ▶ trykk på tasten **ENT**

> Styringen aktiverer den valgte filen i den driftsmodusen som du har åpnet filbehandlingen i.



Når du angir første bokstav på filen du søker etter i filbehandlingen, hopper markøren automatisk til første NC-program med den bokstaven.

**Filtrere visning**

Du kan filtrere verdiene på følgende måte:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten for ønsket filtype

Alternativ:



- ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast

> Styringen viser alle filer i mappen.

Alternativ:



- ▶ Bruke jokertegn, f.eks. **4\*.H**

> Styringen viser alle filer med filtype .h, som begynner med 4.

Alternativ:



- ▶ Angi suffikser, f.eks. **\*.H;\*.D**

> Styringen viser alle filer med filtype .h og .d.

Definert visningsfilter forblir lagret også når styringen startes på nytt.

**Opprette ny katalog**

- ▶ Merk katalogen i venstre vindu, der du vil opprette en underkatalog



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY KATALOG**

▶ Angi katalognavn



- ▶ Trykk på tasten **ENT**



- ▶ Trykk på skjermtasten **OK** for å bekrefte eller



- ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBRUDD** for å avbryte

## Opprette ny fil

- Velg katalogen der du ønsker å opprette en ny fil, i venstre vindu.


► Plasser markøren i høyre vindu.



- Trykk på funksjonstasten **NY FIL**
- Angi filnavnet med endelsen
- Trykk på tasten **ENT**

## Kopiere enkeltfil

- Flytt markøren til den filen som skal kopieres

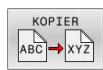

- Trykk på funksjonstasten **KOPIER**: Velg kopieringsfunksjon.
- > Styringen åpner et overlappingsvindu.

Kopier filen til den aktuelle katalogen



- Angi navn på målfilen
- Trykk på tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- > Styringen kopierer filen til den aktuelle katalogen. Den opprinnelige filen beholdes.

Kopiere fil til en annen katalog



- Trykk på funksjonstasten **Mappe** for å kunne velge ut målkatalogen i et overlappingsvindu
- Trykk på tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- > Styringen kopierer filen med samme navn til den valgte katalogen. Den opprinnelige filen beholdes.



Når du har startet kopieringen med tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**, viser styringen en fremdriftsindikator.

## Kopiere filer til en annen katalog


- ▶ Velg skjerminndeling med like store vinduer
- Høyre vindu
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS TRE**
- ▶ Flytt markøren til den katalogen som du vil kopiere filene til, og vis filene i denne katalogen med tasten **ENT**

Venstre vindu


- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS TRE**
- ▶ Velg katalogen med de filene som du ønsker å kopiere, og vis filene ved å trykke på funksjonstasten **VIS FILER**



- ▶ Trykk på skjermtasten Merk: Vis funksjonene for merking av filer

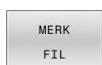

- ▶ Trykk på skjermtasten Merk fil: Flytt markøren til filen som du ønsker å kopiere, og merk den. Hvis du ønsker det, kan du merke flere filer på samme måte.

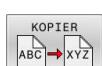

- ▶ Trykk på skjermtasten Kopier: Kopier de merkede filene til målkatalogen

**Mer informasjon:** "Merke filer", Side 115

Hvis du har merket filer både i venstre og høyre vindu, vil styringen kopiere fra den katalogen der markøren står.

## Overskrive filer

Hvis du kopierer filer til en katalog der det finnes filer med samme navn, vil styringen spørre om du vil at filene i målkatalogen skal overskrives:

- ▶ Overskriv alle filer (feltet **Eksisterende filer** er valgt): Trykk på funksjonstasten **OK**, eller
- ▶ ikke overskriv filer: Trykk på funksjonstasten **AVBRUDD**

Hvis du vil overskrive en beskyttet fil, må du velge feltet **Beskyttede filer** eller eventuelt avbryte prosessen.

## Kopiere tabell

### Importere linjer til en tabell

Når du kopierer en tabell til en eksisterende tabell, kan du overskrive enkeltlinjer med funksjonstasten **ERSTATT FELT**. Forutsetninger:

- måltabellen må finnes
- Filen som skal kopieres, kan bare inneholde de linjene som skal erstattes
- Tabellene må ha identisk filtype

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **ERSTATT FELT** overskriver automatisk alle linjene til målfilen som finnes i den kopierte tabellen. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de opprinnelige dataene før de blir erstattet. Det kan føre til tabellen blir uopprettelig skadet.

- ▶ Opprett eventuelt sikkerhetskopier av tabellene før du erstatter data
- ▶ Vær forsiktig når du bruker funksjonen **ERSTATT FELT**.

### Eksempel

Du har målt verktøy lengden og verktøy radiusen på ti nye verktøy med en forhåndsinnstillingssenheth. Deretter oppretter forhåndsinnstillingssenheten verktøytabellen TOOL\_Import.T med ti linjer, dvs. ti verktøy.

Slik går du frem:

- ▶ Kopier tabellen fra det eksterne lagringsmediet til en hvilken som helst katalog
- ▶ Kopier den eksternt opprettede tabellen inn i den eksisterende tabellen TOOL.T ved hjelp av filbehandlingen til styringen
- ▶ Styringen spør om den eksisterende verktøytabellen TOOL.T skal overskrives:
- ▶ Trykk på funksjonstasten **JA**
- ▶ Styringen overskriver den gjeldende filen TOOL.T fullstendig. Etter kopieringen består TOOL.T av bare 10 linjer.
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **ERSTATT FELT**
- ▶ Styringen overskriver de ti linjene i filen TOOL.T. Styringen endrer ikke dataene i de øvrige linjene.

### Trekke ut linjer fra en tabell

I tabeller kan du merke én eller flere linjer og lagre dem i en separat tabell.

Slik går du frem:

- ▶ Åpne tabellen som du vil kopiere linjer fra.
- ▶ Bruk piltastene til å velge den første linjen som skal kopieres.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGS- FUNKSJ.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FILER**
- ▶ Merk eventuelt flere linjer
- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SOM**
- ▶ Angi navnet på tabellen der de valgte linjene skal lagres

## Kopiere katalog

- Flytt markøren i høyre vindu til katalogen som du vil kopiere
- Trykk på funksjonstasten **KOPIER**
- Styringen viser vinduet for valg av målkataloger.
- Velg målkatalog og bekreft med tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- Styringen kopierer den valgte katalogen inkludert underkataloger til den valgte målkatalogen.

## Velge en av de sist valgte filene

-  ► Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**


-  ► Vise de ti sist valgte filene: Trykk på funksjonstasten **SISTE FILER**

Bruk piltastene til å flytte markøren til filen som du vil velge:

-  ► Flytte markøren opp og ned i vinduet

-  ► Velge fil: Trykk på skjermtasten **OK**, eller

-  ► Trykk på tasten **ENT**

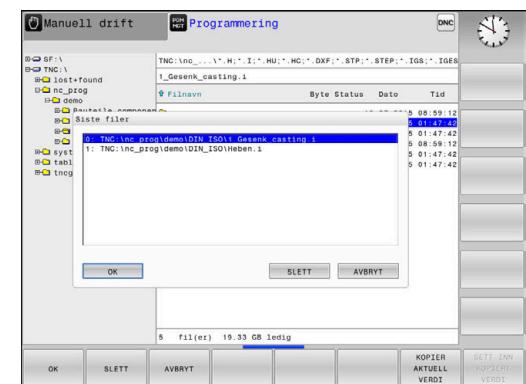

Med funksjonstasten **KOPIER AKTUELL VERDI** kan du kopiere banen til en markert fil. Du kan bruke den kopierte banen på nytt senere, f.eks. ved oppkalling av et program ved hjelp av tasten **PGM CALL**.

## Slette fil

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **SLETT** sletter filen permanent. Styringen lagrer ikke filen automatisk, f.eks. i en papirkurv, før den blir slettet. Filene er dermed uopprettelig fjernet.

- Sikkerhetskopier viktige data regelmessig til eksterne stasjoner

Slik går du frem:

- Flytt markøren til filen som du vil slette
  - Trykk på funksjonstasten **SLETT**
  - Styringen spør om filen skal slettes.
  - Trykk på skjermtasten **OK**
  - Styringen sletter filen.
  - Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRUDD**
  - Styringen avbryter prosessen.

## Slette katalog

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **SLETT ALLE** sletter alle filene i katalogen permanent. Styringen lagrer ikke filene automatisk, f.eks. i en papirkurv, før de blir slettet. Filene er dermed uopprettelig fjernet.

- ▶ Sikkerhetskopier viktige data regelmessig til eksterne stasjoner

Slik går du frem:

- ▶ Flytt markøren til den katalogen som du vil slette



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT ALLE**
- ▶ Styringen spør om katalogen og alle underkataloger og filer skal slettes.
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK**
- ▶ Styringen sletter katalogen.
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRUDD**
- ▶ Styringen avbryter prosessen.

## Merke filer

Skjermtast	Merkefunksjon
	Merke enkeltfiler
	Merke alle filene i en katalog
	Oppheve merking av enkelte filer
	Oppheve merking av alle filer
	Kopiere alle merkede filer

Funksjoner som kopiering eller sletting av filer kan du utføre både på enkeltfiler og på flere filer samtidig. Slik merker du flere filer:

- ▶ Flytt markøren til den første filen
  - ▶ Vise markeringsfunksjonene: Trykk på funksjonstasten **FILER**
  - ▶ Markere fil: Trykk på funksjonstasten **MERK FIL**
  - ▶ Flytt markøren til den neste filen
- ▶ Markere flere filer: Trykk på funksjonstasten **MERK FIL** osv.

Kopiere merkede filer


- ▶ Forlat den aktive funksjonstastlinjen
- ▶ Trykk på funksjonstasten **KOPIER**

Slette merkede filer:

- ▶ Forlat den aktive funksjonstastlinjen
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT**

## Gi fil nytt navn

- Flytt markeringen til den filen som skal få nytt navn

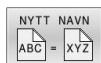

- Velg funksjonen for å gi nytt navn: Trykk på funksjonstasten **NYTT NAVN**
- Angi et nytt filnavn. Filtypen kan ikke endres.
- Utføre endring av navn: Trykk på skjermtasten **OK** eller tasten **ENT**

## Sorter filer

- Velg mappen med filene du vil sortere



- Trykk på funksjonstasten **SORTER**
- Velg skjermtasten med det tilsvarende visningskriteriet.
  - **SORTER ETTER NAVN**
  - **SORTER ETTER STØRRELSE**
  - **SORTER ETTER DATO**
  - **SORTER ETTER TYPE**
  - **SORTER ETTER STATUS**
  - **USORT.**

## Tilleggsfunksjoner

### Aktivere/oppheve filbeskyttelse

- ▶ Flytt markøren til filen som skal beskyttes
  -  ▶ Valg av tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
  -  ▶ Aktivering av filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten **BESKYTT**
  -  ▶ Filen får beskyttelsessymbol.
  -  ▶ Opphevelse av filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten **UBESKYTT**.

### Velge redigeringsprogram

- ▶ Flytt markøren til filen som skal åpnes
  -  ▶ Valg av tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
  -  ▶ Valg av redigeringsprogram: Trykk på funksjonstasten **VELG RED.PROG.**
  - ▶ Merk ønsket redigeringsprogram.
    - **TEKSTREDIGERINGSPROGRAM** for tekstfiler, f.eks. **.A** eller **.TXT**
    - **PROGRAMREDIGERINGSPROGRAM** for NC-programmer **.H** og **.I**
    - **TABELLREDIGERINGSPROGRAM** for tabeller, f.eks. **.TAB** eller **.T**
    - **BPM-REDIGERINGSPROGRAM** for palettabeller **.P**
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**

### Koble USB-enhet til og fra

Styringen kjenner automatisk igjen tilkoblede USB-enheter med støttede filsystemer.

Når du skal koble fra en USB-enhet, gjør du følgende:

-  ▶ Flytt markøren til venstre vindu
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
-  ▶ Fjerne USB-enheten

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## UTVIDEDE TILGANGSRETT.

Funksjonen **UTVIDEDE TILGANGSRETT.** kan kun benyttes i forbindelse med brukeradministrasjonen og forutsetter katalogen **public**.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Første gang brukeradministrasjonen aktiveres, tilknyttes katalogen **public** under stasjonen **TNC**:



Du kan kun fastsette tilgangsrettigheter for filer i katalogen **public**.

For samtlige filer som ligger på stasjonen **TNC**: og ikke i katalogen **public**, tilordnes funksjonsbrukeren **user** automatisk som eier.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Vis skjulte filer

Styringen skjuler systemfiler samt filer og mapper med et punkt i begynnelsen av navnet.

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Styringens operativsystem bruker bestemte skjulte mapper og filer. Disse mappene og filene er skjult som standard. Hvis systemdataene i den skjulte mappen manipuleres, kan programmets styring bli skadet. Hvis du lagrer egne filer i denne mappen, oppstår det ugyldige baner.

- ▶ Ha skjulte mapper og filer alltid skjult
- ▶ Ikke bruk skjulte mapper og filer til lagring av data

Hvis nødvendig kan du vise de skjulte filene og mappene et øyeblikk, for eksempel hvis det i vanvare ble overført en fil med et punkt i begynnelsen av navnet.

Slik viser du skjulte filer og mapper:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS SKJULTE FILER**
- ▶ Styringen viser de skjulte filene og mappene.


# 4

**Verktøy**

## 4.1 Verktøyrelevante inndata

### Mating F

Matingen **F** er den hastigheten som verktøyets sentrum beveger seg med i sin bane. Maksimal mating kan være forskjellig for hver maskinakse og fastsettes ved hjelp av maskinparametere.

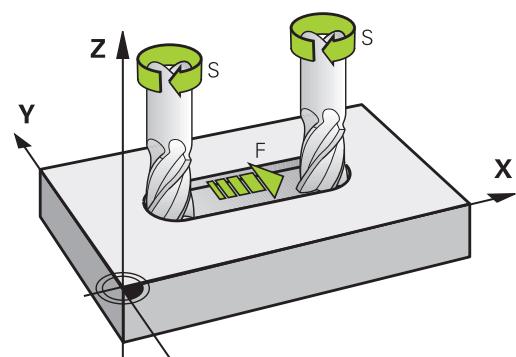

### Innføring

Matingen kan angis i **TOOL CALL**-blokken (verktøyoppkalling) og i alle posisjoneringsblokker.

**Mer informasjon:** "Opprettning av NC-blokker med banefunksjonstastene", Side 142

I millimeterprogrammer angis matingen **F** i enheten mm/min, og i Inch-programmer angis den i 1/10 tommer/min på grunn av oppløsningen. Alternativt kan du definere matingen i millimeter per omdreining (mm/1) **FU** eller i millimeter per tann (mm/tann) **FZ** ved hjelp av de relevante funksjonstastene.

### Hurtiggang

For hurtiggang angir du **F MAX**. For å angi **F MAX** trykker du på dialogspørsmålet **Mating F = ?**, tasten **ENT** eller funksjonstasten **FMAX**.



For å kjøre maskinen i hurtiggang kan du også programmere den aktuelle tallverdien, f.eks. **F30000**. Denne hurtiggangen aktiveres i motsetning til **FMAX** ikke bare for én enkelt blokk, men helt til du programmerer en ny mating.

### Virketid

Matingen som er programmert med en tallverdi, gjelder helt frem til NC-blokk der det blir programmert en ny mating. **F MAX** gjelder bare i den NC-blokk der den ble programmert. Etter NC-blokken med **F MAX** blir den siste matingen som er programmert med en tallverdi, gjeldende på nytt.

### Endringer under programkjøring

Mens programmet kjøres, kan du endre matingen ved hjelp av potensiometeret F for matingen.

Potensiometeret for matingen reduserer den programmerte matingen, ikke matingen som er beregnet av styringen.

## Spindelturtall S

Spindelturtallet S angis i omdreininger per minutt (o/min) i en **TOOL CALL**-blokk (verktøyoppkalling). En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc i meter per minutt (m/min).

### Programmert endring

I NC-programmet kan du forandre spindelturtallet med en **TOOL CALL**-blokk ved bare å angi nytt spindelturtall.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
- ▶ Hopp over dialogen **Verktøynummer?** ved å trykke på tasten **NO ENT**.
- ▶ Hopp over dialogen **Parallell spindelakse X/Y/Z?** ved å trykke på tasten **NO ENT**.
- ▶ I dialogen **Spindelturtall S= ?** angir du nytt spindelturtall eller skifter til inntasting av skjærehastighet med funksjonstasten **VC**.
- ▶ Bekreft med **END**-tasten



I følgende tilfeller endrer styringen bare turtallet:

- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer og verktøyakse
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer, med samme verktøyakse som i forrige **TOOL CALL**-blokk

I følgende tilfeller utfører styringen verktøyskiftmakroen og skifter ev. inn et søsterverktøy:

- **TOOL CALL**-blokk med verktøynummer
- **TOOL CALL**-blokk med verktøynavn
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn eller verktøynummer, med endret verktøyakseretning

### Endringer under programkjøring


Mens programmet kjøres, kan du endre spindelturtallet ved hjelp av potensiometeret S for spindelturtall.

## 4.2 Verktøydata

### Forutsetning for verktøykorrigering

Vanligvis programmerer du koordinatene for banebevegelsene i henhold til målene som emnet har på tegningen. For at styringen skal kunne beregne banen til verktøyets sentrum, og dermed kunne utføre en verktøykorrigering, må du angi lengde og radius for hvert enkelt verktøy som blir brukt.

Verktøydata kan du enten angi direkte i NC-programmet med funksjonen **TOOL DEF**, eller separat i verktøytabellen. Når du angir verktøydata i tabellene, får du tilgang til ytterligere verktøyspesifikk informasjon. Når NC-programmet kjører, tar styringen hensyn til all informasjonen som er lagt inn.

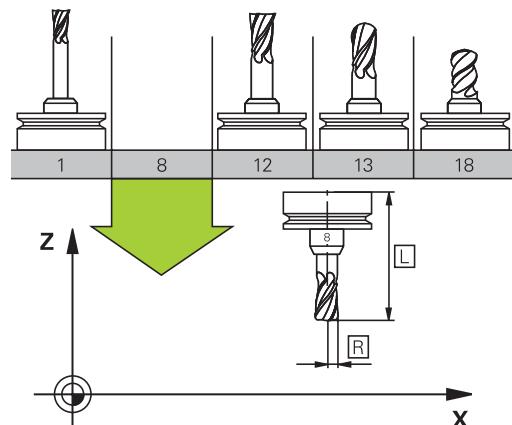

### Verktøynummer, verktøynavn

Hvert verktøy har et nummer mellom 0 og 32767. Når du arbeider med verktøytabellene, kan du i tillegg tilordne verktøynavn.

Verktøynavnet må ikke inneholde mer enn 32 tegn.



**Tillatte spesialtegn:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Styringen erstatter automatisk små bokstaver med tilsvarende store bokstaver når du lagrer.

**Forbudte tegn:** <mellomrom>! " ' ( ) \* + : ; < = > ? [ / ] ^ ` { } ~

Verktøyet med nummer 0 er definert som nullpunktverktøy, og har lengde L=0 og radius R=0. Tilsvarende definerer du verktøyet T0 med L=0 og R=0 i verktøytabellene.


### Verktøylengde L

Verktøylengde **L** angir du som absolutt lengde i forhold til verktøynullpunktet.



Styringen trenger absolutt verktøylengde for mange forskjellige funksjoner, blant annet simulering av materialfjerning og **Dynamic Collision Monitoring (DCM)**.

Den absolute lengden til et verktøy refererer alltid til verktøyets nullpunkt. Som regel definerer maskinprodusenten spindelhaken som verktøyets nullpunkt.

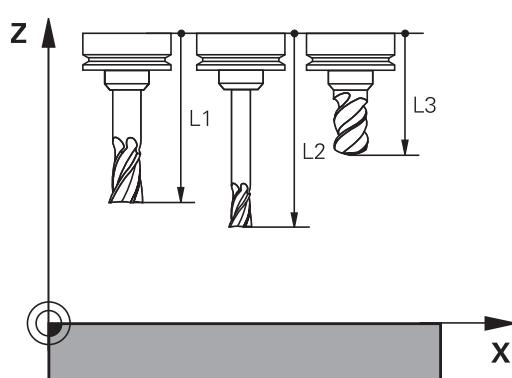

## Fastsette verktøylengde

Du kan måle verktøyene eksternt med en enhet for forhåndsinnstilling eller direkte i maskinen, for eksempel ved hjelp av verktøy-touch-probe. Du kan også fastsette verktøylengdene selv om du ikke har angitt målemuligheter.

Du kan fastsette verktøylengden på følgende måter:

- Med presisjonsmåler
- Med en kalibreringsdør (testverktøy)



Før du fastsetter verktøylengde, må du sette nullpunktet i spindelaksen.

### Fastsette verktøylengde med presisjonsmåler



For å kunne bruke nullpunktsspesifisering med presisjonsmåler må verktøynullpunktet ligge på spindelhaken.

Sett nullpunktet på den flaten som du i etterkant skraper borti med verktøyet. Denne flaten må eventuelt opprettes først.

Slik setter du nullpunkt med presisjonsmåler:

- Plasser presisjonsmåleren på maskinbordet.
- Plasser spindelhaken ved siden av presisjonsmåleren
- Kjør trinnvis i **Z+**-retning helt til du så vidt kan skyve presisjonsmåleren under spindelhaken
- Sette nullpunkt i **Z**

Slik fastsetter du verktøylengde:

- Veksle inn verktøy
- Skrape borti flate
- Styringen viser absolutt verktøylengde som faktisk posisjon i posisjonsvisningen.

### Fastsette verktøylengde med en kalibreringsdør og en måleboks

Slik setter du nullpunkt med en kalibreringsdør og en måleboks:



- Plasser måleboksen på maskinbordet
- Sett måleboksenes bevegelige indre ring på samme høyde som den faste ytterringen.
- Still måleuret på 0
- Kjør mot den bevegelige indre ringen med kalibreringsdoren
- Sett nullpunkt i **Z**

Slik fastsetter du verktøylengde:

- Veksle inn verktøy
- Kjør mot den bevegelige indre ringen med verktøyet helt til måleuret viser 0
- Styringen viser absolutt verktøylengde som faktisk posisjon i posisjonsvisningen.

## Verktøyradius R

Angi verktøyradius R direkte.

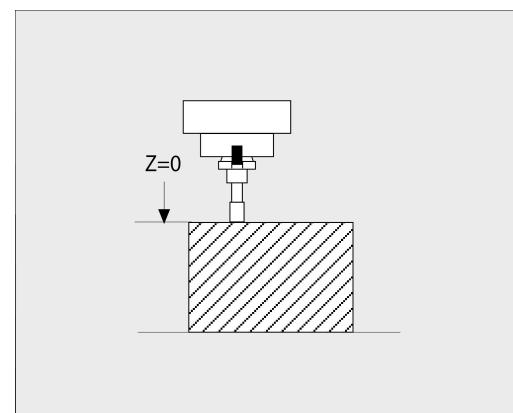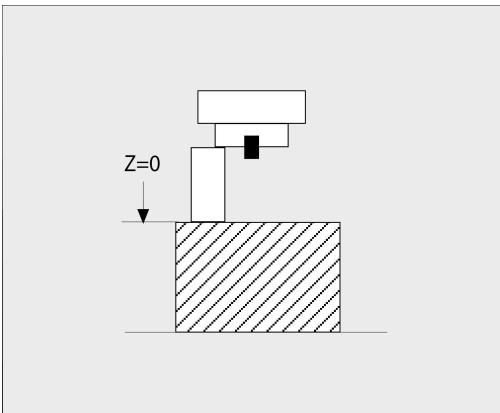

## Deltaverdier for lengder og radier


Deltaverdiene betegner avvik i lengden og radiusen på verktøyene.

En positiv deltaverdi står for en toleranse (**DL, DR>0**). Ved bearbeiding med toleranse angir du verdien for toleransen i NC-programmet med **TOOL CALL** eller ved hjelp av en korrigeringstabell.

En negativ deltaverdi betyr et undermål (**DL, DR<0**). Et undermål blir registrert i verktøytabellen som slitasje på verktøyet.

Deltaverdien angir du som en tallverdi, og i en **TOOL CALL**-blokk kan du også overføre verdien med en Q-parameter.

Inndataområde: Deltaverdiene kan maksimalt være  $\pm 99,999$  mm.

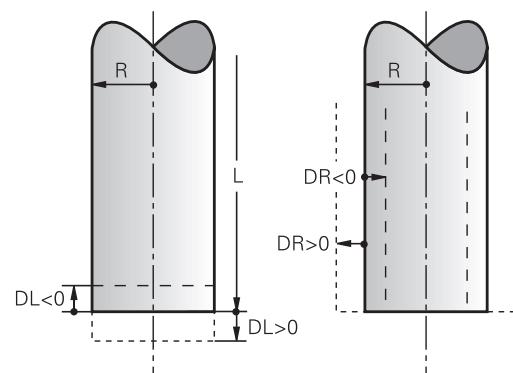

Deltaverdier fra verktøytabellen påvirker den grafiske fremstillingen av simuleringen for materialfjerning.

Deltaverdier fra NC-programmet forandrer ikke den viste størrelsen på **verktøyet** i simuleringen. De programmerte deltaverdiene forskyver imidlertid **verktøyet** i simuleringen med den definerte verdien.



Deltaverdier fra **TOOL CALL**-blokken påvirker posisjonsvisningen avhengig av den valgfrie maskinparameteren **progToolCallIDL** (nr. 124501, forgreining **CfgPositionDisplay** nr. 124500).

### Bruk av verktøyspesifikke Q-parametre: som deltaverdi

Styringen beregner alle Q-parametre: under utførelsen av en verktøyoppkalling. De berørte Q-parametrene kan først brukes som deltaverdi etter at verktøyoppkallingen er avsluttet.

#### Mulige verktøyspesifikke Q-parametre

Forhåndsinnstilte	Funksjon
<b>Q108</b>	<b>AKTIV VERKTØYRADIUS</b>
<b>Q114</b>	<b>AKTIV VERKTØYLENGDE</b>

For å bruke verktøyspesifikke Q-parametre som deltaverdi må du programmere en andre verktøyoppkalling.

#### Eksempel kulefres:

Du kan bruke **Q108** (aktiv verktøyradius) for å korrigere lengden til en kulefreser via **DL-Q108** på dens sentrum.

```
1 TOOL CALL "BALL_MILL_D4" Z S10000
```

```
2 TOOL CALL DL-Q108
```

## Legge inn verktøydata i NC-programmet



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten fastsetter hvilke funksjoner **TOOL DEF**-funksjonen skal ha.

Nummer, lengde og radius for et bestemt verktøy legger du inn én gang i en **TOOL DEF**-blokk i NC-programmet:

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Trykk på tasten **TOOL DEF**.



- ▶ Trykk på ønsket funksjonstast
  - **VERKTØYNUMMER**
  - **VERKTØYNAVN**
  - **QS**
- ▶ **Verktøylengde**: Korrigeringsverdi for lengden.
- ▶ **Verktøyradius**: Korrigeringsverdi for radiusen.

### Eksempel

4 TOOL DEF 5 L+10 R+5

## Kalle opp verktøydata

Før du kaller opp verktøyet, har du definert det i en **TOOL DEF**-blokk eller i en verktøytabell.

Du programmerer en verktøyoppkalling **TOOL CALL** i NC-programmet ved hjelp av følgende angivelser:

- ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
- ▶ **Verktøyanrop:** Angi nummeret eller navnet til verktøyet. Med funksjonstasten **VERKTØYNAVN** kan du legge inn et navn, med funksjonstasten **QS** kan du legge inn en strengparameter. Styringen setter automatisk et verktøynavn i anførselstegn. En strengparameter må være tildelt et verktøynavn på forhånd. Navnet henviser til en oppføring i den aktive verktøytabellen TOOL.T.
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **VELG**.
- ▶ Styringen åpner et vindu hvor du kan velge et verktøy direkte fra verktøytabellen TOOL.T.
- ▶ Hvis du skal kalle opp et verktøy med andre korrigéringsverdier, angir du indeksen som er definert i verktøytabellen. Sett et desimaltegn foran indeksen.
- ▶ **Parallel spindelakse X/Y/Z:** Angi verktøyakse
- ▶ **Spindelturtall S:** Angi spindelturtall S i omdreininger per minutt (o/min). En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc i meter per minutt (m/min). Trykk i så fall på funksjonstasten **VC**.
- ▶ **Mating F:** Angi matingen F i millimeter per minutt (mm/min). Alternativt kan du definere matingen i millimeter per omdreining (mm/1) **FU** eller i millimeter per tann (mm/tann) **FZ** ved hjelp av de relevante funksjonstastene. Matingen vil gjelde helt til du programmerer en ny mating i en posisjoneringsblokk eller en **TOOL CALL**-blokk.
- ▶ **Toleranse verktøylengde DL:** deltaverdi for verktøylengden
- ▶ **Toleranse verktøyradius DR:** deltaverdi for verktøyradiusen
- ▶ **Toleranse verktøyradius DR2:** deltaverdi for verktøyradius 2



I følgende tilfeller endrer styringen bare turtallet:

- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer og verktøyakse
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer, med samme verktøyakse som i forrige **TOOL CALL**-blokk

I følgende tilfeller utfører styringen verktøyskiftmakroen og skifter ev. inn et søsterverktøy:

- **TOOL CALL**-blokk med verktøynummer
- **TOOL CALL**-blokk med verktøynavn
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn eller verktøynummer, med endret verktøyakseretting

### Valg av verktøy i overlappingsvinduet

Hvis du åpner overlappingsvinduet for verktøyvalg, markerer styringen alle verktøyene i verktøymagasinet med grønn farge.

Du kan søke etter et verktøy i overlappingsvinduet på følgende måte:



- ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Angi verktøynavnet eller verktøynummeret.
- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- > Styringen hopper til det første verktøyet med det angitte søkerkriteriet.

Følgende funksjoner kan du utføre med en tilkoblet mus:

- Når du klikker på en kolonne i tabellhodet, sorterer styringen dataene i stigende eller synkende rekkefølge.
- Ved å klikke på en kolonne i tabellhodet og deretter skyve mens du holder musetasten nede, kan du endre kolonnebredden.

Du kan konfigurere overlappingsvinduene som vises ved søk etter verktøynummer og etter verktøynavn, adskilt fra hverandre. Sorteringsrekkefølgen og kolonnebreddene blir opprettholdt også etter at styringen er slått av.

### Verktøyoppkall

Oppkallingen gjelder verktøy nummer 5 i verktøyakse Z med spindelturtall 2500 o/min og en matehastighet på 350 mm/min. Toleransen for verktøylengden og verktøyradiusen 2 er på 0,2 eller eventuelt 0,05 mm, mens undermålet for verktøyradiusen er på 1 mm.

### Eksempel

**20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05**

Bokstaven **D** foran **L**, **R** og **R2** står for deltaverdi.

## Forvalg av verktøyer



Følg maskinhåndboken!

Forvalg av verktøyer med **TOOL DEF** er en maskinavhengig funksjon.

Når du bruker verktøytabeller, foretar du et forhåndsvalg for det neste verktøyet som skal brukes, ved hjelp av en **TOOL DEF**-blokk. I tillegg angir du verktøynummeret, en Q-parameter, QS-parameter eller et verktøynavn i anførselstegn.

## Verktøy skift

### Automatisk verktøy skift



Følg maskinhåndboken!

Verktøy skift er en maskinavhengig funksjon.

Ved automatisk verktøy skift blir ikke programkjøringen avbrutt. Ved en verktøyoppkalling med **TOOL CALL** skifter styringen ut verktøyet fra verktøymagasinet.

#### Automatisk verktøy skift ved overskridelse av levetiden: M101



Følg maskinhåndboken!

**M101** er en maskinavhengig funksjon.

Etter en forhåndsinnstilt levetid kan styringen automatisk skifte til et søsterverktøy og fortsette bearbeidingen med dette. Aktiver da tilleggsfunksjonen **M101**. Funksjonen **M101** kan oppheves med **M102**.

I kolonnen **TIME2** i verktøytabellen angir du levetiden for verktøyet. Når denne er utløpt, fortsettes bearbeidingen med et søsterverktøy.

I kolonnen **CUR\_TIME** angir styringen den til enhver tid aktuelle levetiden til verktøyet.

Hvis den aktuelle levetiden overskrides **TIME2**, vil et søsterverktøy skiftes inn senest ett minutt etter utløp av levetiden på neste mulige programpunkt. Skiftet finner først sted etter at NC-blokken er avsluttet.

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Styringen trekker alltid først tilbake verktøyet i verktøyaksen ved et automatisk verktøy skift med **M101**. Under tilbaketrekkningen er det kollisjonsfare for verktøy som oppretter undersnitt, for eksempel skivefres eller T-notfres!

- ▶ Bruk **M101** kun ved bearbeidinger uten undersnitt
- ▶ Deaktiver verktøy skift med **M102**.

Hvis ikke noe annet er definert av maskinprodusenten, posisjonerer styringen i henhold til følgende logikk etter verktøy skiftet:

- Hvis målposisjonen i verktøyaksen er under den aktuelle posisjonen, blir verktøyaksen posisjonert sist.
- Hvis målposisjonen i verktøyaksen er over den aktuelle posisjonen, blir verktøyaksen posisjonert først.

### Inntastingsparameter BT (Block Tolerance)

Under kontrollen av levetiden og beregningen av det automatiske verktøyskiftet kan bearbeidningstiden forlenges, avhengig av NC-programmet. Dette kan du påvirke med den valgfrie inntastingsparametren **BT** (Block Tolerance).

Når du velger funksjonen **M101**, fortsetter styringen dialogen med forespørseksen etter **BT**. Her definerer du antallet NC-blokker (1–100) som det automatiske verktøyskiftet kan forsinkes med. Tidsrommet som dette utgjør, og som verktøyskiftet forsinkes med, er avhengig av innholdet i NC-blokkene (f.eks. mating, distanse). Hvis du ikke definerer **BT**, bruker styringen verdien 1 eller en av standardverdiene fastsatt av maskinprodusenten.



Jo høyere verdien **BT** er, desto mindre er innvirkningen til en eventuell forlengelse av kjøretiden via **M101**. Merk at det automatiske verktøyskiftet dermed vil utføres senere.

For å regne ut en egnet utgangsverdi for **BT** bruker du formelen:  $BT = 10 \div t$ : Gjennomsnittlig bearbeidningstid for en NC-blokk i sekunder Rund opp resultatet til et helt tall. Når den beregnede verdien er større enn 100, bruker du den maksimale inntastingsverdien 100.

Hvis du vil tilbakestille gjeldende standtid for et verktøy, for eksempel etter bytte av skjæreplater, angir du verdien 0 i kolonnen **CUR\_TIME**.

### Forutsetninger for verktøyvekslingen med M101



Som søsterverktøy må du bare bruke verktøy med samme radius. Styringen kontrollerer ikke radiusen til verktøyet automatisk.

Når styringen skal kontrollere radiusen til søsterverktøyet, må du angi **M108** i NC-programmet.

Styringen utfører det automatiske verktøyskiftet på et egnet programpunkt. Det automatiske verktøyskiftet vil ikke gjennomføres:

- mens bearbeidningssykuser utføres
- mens en radiuskorrigering (**RR/RL**) er aktiv
- rett etter en fremkjøringsfunksjon **APPR**
- rett før en tilbakekjøringsfunksjon **DEP**
- rett før og etter **CHF** og **RND**
- mens makroer utføres
- mens et verktøyskifte utføres
- rett etter en **TOOL CALL** eller **TOOL DEF**
- mens SL-sykuser utføres

## Overskride levetid



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Verktøytilstanden på slutten av den planlagte levetiden avhenger bl.a. av verktøytypen, typen bearbeiding og emnematerialet. I kolonnen **OVRTIME** i verktøytabellen angir du tiden i minutter som verktøyet kan brukes ut over levetiden.

Maskinprodusenten bestemmer om denne kolonnen skal være aktivert og hvordan den skal brukes ved verktøysøket.

## Forutsetninger for NC-blokker med vektorer for flatenormaler og 3D-korrigering

Den aktive radiusen (**R + DR**) til søsterverktøyet må ikke avvike fra radiusen til det opprinnelige verktøyet. Deltaverdier (**DR**) angir du enten i verktøytabellen eller i NC-programmet (korreksjonstabell eller **TOOL CALL**-blokk). Ved avvik viser styringen en melding og skifter ikke verktøyet. Denne meldingen forbikobles med M-funksjonen **M107** og aktiveres igjen med **M108**.

**Mer informasjon:** "Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)", Side 470


## 4.3 Verktøykorrigering

### Innføring

Styringen korrigerer verktøybanen med korrigeringsverdien for verktøylengden i spindelaksen og med verktøyradiusen i arbeidsplanet.

Når et NC-program opprettes direkte i styringen, gjelder radiuskorrigeringen av verktøyet bare for arbeidsplanet.

Styringen tar da med opptil fem akser, inkludert roteringsaksene, i beregningen.

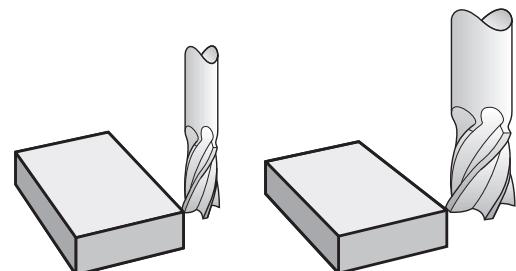

### Verktøykorrigering for lengde

Verktøykorrigeringen for lengden virker med en gang du kaller opp et verktøy. Den oppheves så snart det kalles opp et verktøy med lengde L=0 (f.eks. **TOOL CALL 0**)

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Styringen bruker de definerte verktøylengdene til verktøylengdekorrekturen. Feil verktøylengder fører også til feil verktøylengdekorrektur. Ved verktøylengder med lengden **0** og etter en **TOOL CALL 0** utfører styringen ikke noen lengdekorrektur og ingen kollisjonstest. Det er fare for kollisjon under de etterfølgende verktøyposisjoneringene!

- ▶ Du må alltid definere verktøy med den faktiske verktøylengden (ikke bare differanser).
- ▶ Du må bare bruke **TOOL CALL 0** til å tömme spindelen.

Ved en lengdekorrigering blir det tatt hensyn til deltaverdier både fra NC-programmet og fra verktøytabellen.

Korrigeringsverdi =  $L + DL_{TAB} + DL_{Prog}$  med

**L:** Verktøylengde **L** fra **TOOL DEF**-blokk eller verktøytabell

**DL<sub>TAB</sub>:** Toleranse **DL** for lengde fra verktøytabellen.

**DL<sub>Prog</sub>:** Toleranse **DL** for lengde fra **TOOL CALL**-blokk eller fra korrigeringstabell

Den sist programmerte verdien virker.

**Mer informasjon:** "Korrekturtabell", Side 396

## Verktøyradiuskorrigering

En NC-blokk kan inneholde følgende verktøyradiuskorrigeringer:

- **RL** eller **RR** for en radiuskorrigering av en vilkårlig banefunksjon
- **R0** når det ikke skal utføres noen radiuskorrigering
- **R+** forlenger en akseparalell bevegelse med verktøyradiusen
- **R-** forkorter en akseparalell bevegelse med verktøyradiusen



Styringen viser en aktiv verktøyradiuskorrigering i den generelle statusvisningen.

Radiuskorrigeringen virker så snart et verktøy kalles opp og det kjøres en akseparalell bevegelse med en av de nevnte verktøyradiuskorrigeringene innenfor en lineær blokk eller en akseparallell bevegelse.



Styringen opphever radiuskorrigeringen i følgende tilfeller:

- Lineær blokk med **R0**
- Funksjonen **DEP** for å forlate en kontur
- Valg av et nytt NC-program via **PGM MGT**

Ved en radiuskorrigering tar styringen hensyn til deltaverdier både fra **TOOL CALL**-blokken og fra verktøytabellen:

Korrigeringsverdi =  $R + DR_{TAB} + DR_{Prog}$  med

**R:** Verktøyradius **R** fra **TOOL DEF**-blokk eller verktøytabell

**DR<sub>TAB</sub>:** Toleranse **DR** for radius fra verktøytabellen




**DR<sub>Prog</sub>:** Toleranse **DR** for radius fra **TOOL CALL**-blokk eller fra korrigeringstabellen

**Mer informasjon:** "Korrekturtabell", Side 396

### Bevegelser uten radiuskorrigering: R0

Verktøyet kjører med sentrum frem til de programmerte koordinatene i arbeidsplanet.

Bruk: boring, forhåndsposisjonering.

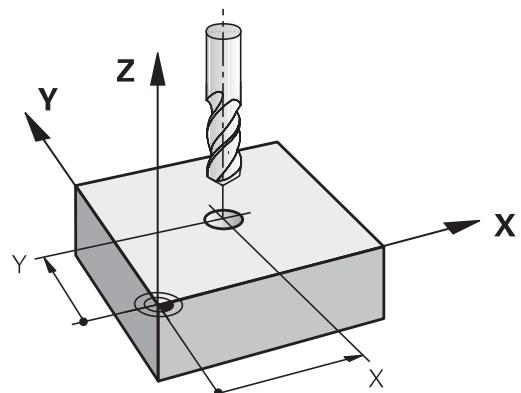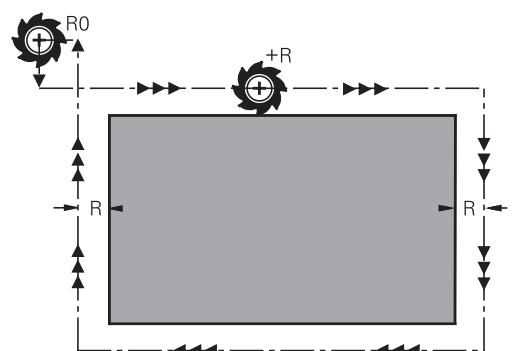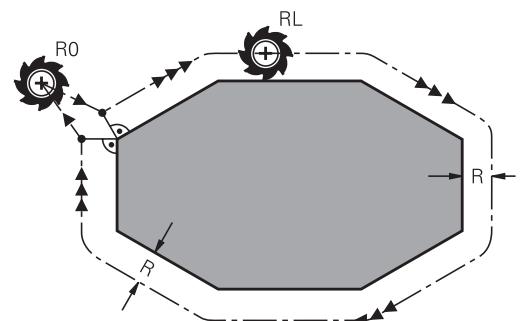

### Banebevegelser med radiuskorrigerering: RR og RL



**RR:** Verktøyet kjører rundt konturen mot høyre.

**RL:** Verktøyet kjører rundt konturen mot venstre.

Verktøyets sentrum vil da ha en avstand tilsvarende verktøyets radius fra den programmerte konturen. **Høyre** og **venstre** betegner posisjonen til verktøyet i kjøreretningen langs emnekonturen.



Mellan to NC-blokker med ulik radiuskorrigerering **RR** og **RL** må det minst være én posisjoneringsblokk i arbeidsplanet uten radiuskorrigerering (dvs. med **R0**). Styringen aktiverer en radiuskorrigerering ved slutten av NC-blokkene der den ble programmert første gang. Ved aktivering av radiuskorrigeringen med **RR/RL** og ved oppheving med **R0** posisjonerer styringen alltid verktøyet loddrett på det programmerte start- eller slutt punktet. Posisjoner verktøyet foran det første kontur punktet eller etter det siste kontur punktet. Verktøyet må posisjoneres på en slik måte at konturen ikke blir skadet.

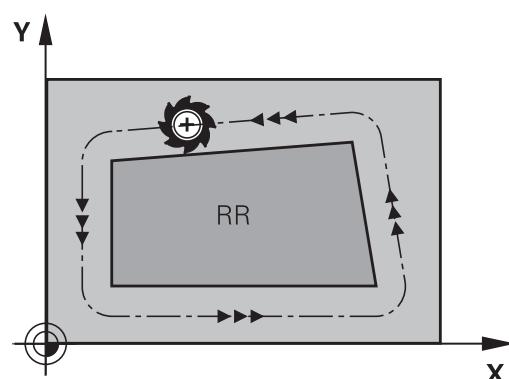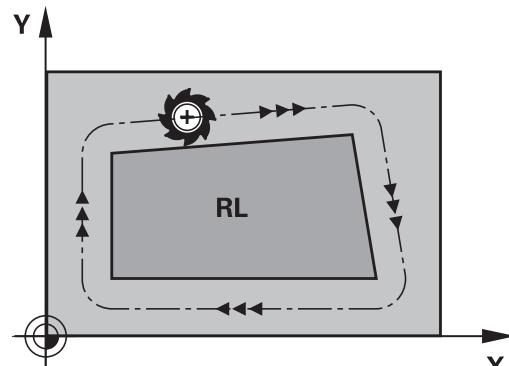

### Inntasting av radiuskorrigerering innenfor banebevegelser

Radiuskorrigeringen angis i en L-blokk. Angi koordinatene for målpunktet, og bekrefte med tasten **ENT**.

#### RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.?

**RL**

- ▶ Verktøybevegelse til venstre for den programmerte konturen: Trykk på skjermtasten **RL** eller

**RR**

- ▶ Verktøybevegelse til høyre for den programmerte konturen: Trykk på skjermtasten **RR** eller
- ▶ Verktøybevegelse uten radiuskorrigerering / oppheve radiuskorrigerering: Trykk på tasten **ENT**

**ENT**

- ▶ Avslutte NC-blokk: Trykk på tasten **END**

### Inntasting av radiuskorrigering innenfor banebevegelser

Radiuskorrigeringen angis i en posisjoneringsblokk. Angi koordinatene for målpunktet, og bekrefte med tasten **ENT**.

#### RADIUSKORR.: R+/R-/INGEN KORR.?

**R+**

- ▶ Bevegelsesstrekningen forlenges med verktøyradiusen
- ▶ Bevegelsesstrekningen forkortes med verktøyradiusen
- ▶ Verktøybevegelse uten radiuskorrigering / oppheve radiuskorrigering: Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Avslutte NC-blokk: Trykk på tasten **END**


**R-**

**ENT**

**END**

### Radiuskorrigering Bearbeide hjørner

- Utvendige hjørner:  
Når du har programmert en radiuskorrigering, fører styringen verktøyet til de utvendige hjørnene på en overgangsbue. Hvis det er nødvendig, reduserer styringen matingen på de utvendige hjørnene, f.eks. ved store retningsendringer
- Innvendige hjørner:  
For innvendige hjørner regner styringen ut skjæringspunktet for banene som verktøyets sentrum kjører på etter korrigering. Ut fra dette punktet kjører verktøyet langs det neste konturelementet. På den måten oppstår det ikke skader på de innvendige hjørnene på emnet. Det betyr at størrelsen på verktøyradiusen for en bestemt kontur ikke kan velges fritt

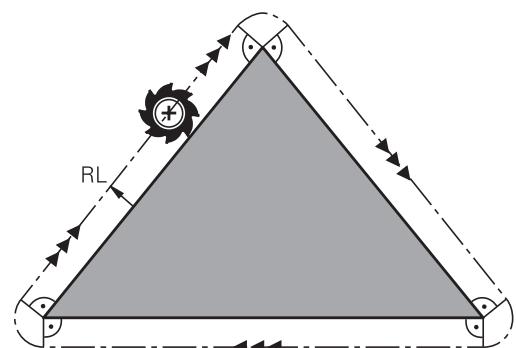


### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

For at styringen skal kunne kjøre frem til eller forlate en kontur, trenger den sikre fremkjørings- og bortkjøringsposisjonene. Disse posisjonene må muliggjøre utjevningsbevegelsene ved aktivering og deaktivering av radiuskorrekturen. Feil posisjoner kan føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Programmer sikre frem- og bortkjøringsposisjoner utenfor konturen
- ▶ Ta hensyn til verktøyradiusen
- ▶ Ta hensyn til fremkjøringsstrategien

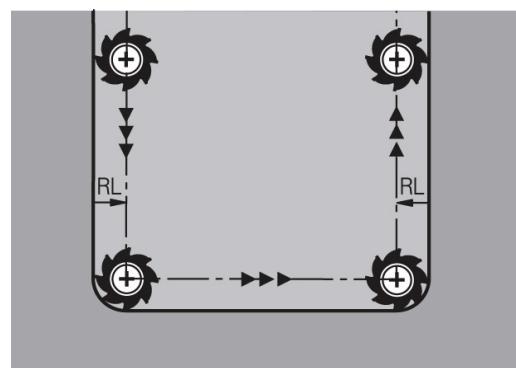




# 5

**Programmere  
konturer**

## 5.1 Verktøybevegelser

### Banefunksjoner


En emnekontur består vanligvis av flere konturelementer som linjer og sirkelbuer. Med banefunksjonene programmerer du verktøybevegelsene for **linjer** og **sirkelbuer**.

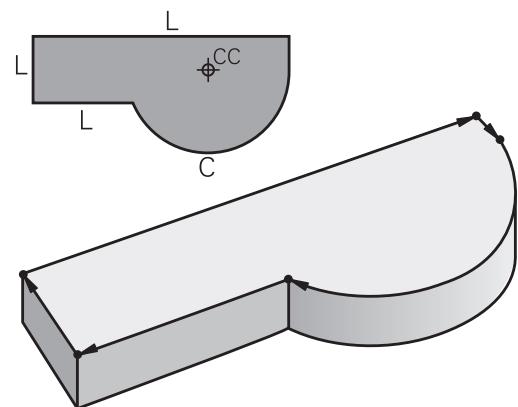

### Fri konturprogrammering FK (alternativ nr. 19)

Hvis det ikke foreligger noen tegning med NC-kompatible mål, og målangivelsene for NC-programmet er ufullstendige, programmerer du emnekonturen med den frie konturprogrammeringen. Styringen beregner den informasjonen som mangler.

FK-programmering kan også brukes til å programmere verktøybevegelser for **linjer** og **sirkelbuer**.

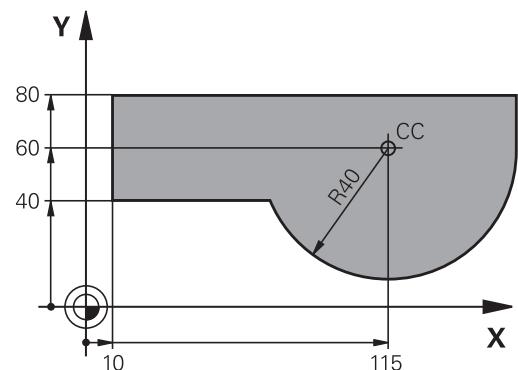

### Tilleggsfunksjonene M

Med tilleggsfunksjonene i styringen styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen.
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelrotingen og kjølevæsken
- verktøyets bevegelser i banen

## Underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingstrinn som skal gjentas, legger du inn bare én gang som et underprogram eller en programdelgjentakelse. Og når du ønsker at en del av et NC-program bare skal utføres under bestemte betingelser, legger du programtrinnene inn i et underprogram. I tillegg kan et NC-program kalle opp og få utført et annet NC-program.

**Mer informasjon:** "Underprogrammer og programdelgjentakelser", Side 241

## Programmere med Q-parametere

I NC-programmet står det Q-parametere i stedet for tallverdier: En Q-parameter får tilordnet en tallverdi på et annet sted. Med Q-parametrene kan du programmere matematiske funksjoner som styrer programkjøringen, eller beskriver en kontur.

Ved hjelp av Q-parameterprogrammering kan du i tillegg foreta målinger med 3D-touch-proben under en programkjøring.

**Mer informasjon:** "Programmere Q-parameter", Side 265

## 5.2 Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper

### Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding

Når du oppretter et NC-program, programmerer du banefunksjonene for de enkelte elementene etter hverandre i emnekonturen. Da legger du inn koordinatene for slutt punktene til konturelementene fra måltegningen. Ut fra disse koordinatangivelsene, verktøydataene og radiuskorrigeringen fastsetter styringen den faktiske kjøreavstanden for verktøyet.

Alle maskinaksene som du har programmert i NC-blokken til en banefunksjon, kjøres samtidig.

#### Bevegelser som er parallele med maskinaksene

Hvis NC-blokken inneholder en koordinatangivelse, kjører styringen verktøyet parallelt frem til den programmerte maskinaksen.

Avhengig av maskinkonstruksjonen vil det enten være verktøyet som beveger seg under bearbeidingen, eller maskinbordet med det oppspente emnet. Ved programmering av banebevegelsen går du ut fra at det er verktøyet som beveger seg.

#### Eksempel

**50 L X+100**

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>50</b>    | Blokknr                       |
| <b>L</b>     | Banefunksjon <b>Linje</b>     |
| <b>X+100</b> | Koordinater for slutt punktet |

Verktøyet opprettholder Y- og Z-kordinatene, og kjører frem til posisjon X = 100.



#### Bevegelser i hovedplanene

Hvis NC-blokken inneholder to koordinatangivelser, kjører styringen verktøyet til det programmerte planet.

#### Eksempel

**L X+70 Y+50**

Verktøyet opprettholder Z-kordinatene og kjører i XY-planet til posisjonen X = 70, Y = 50.

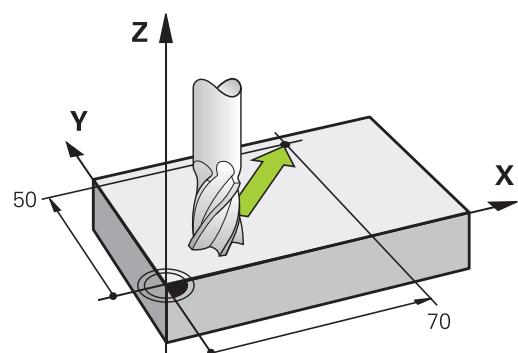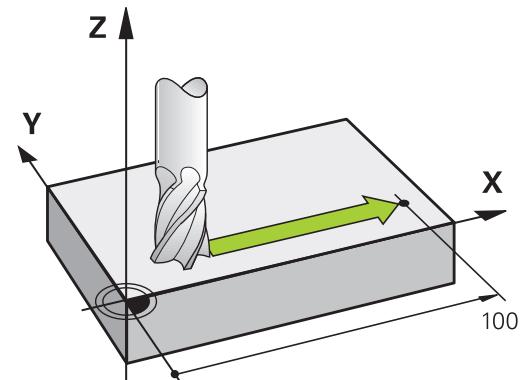


### Tredimensjonal bevegelse

Hvis NC-blokken inneholder tre koordinatangivelser, kjører styringen verktøyet frem til den programmerte posisjonen med en tredimensjonal bevegelse.

#### Eksempel

L X+80 Y+0 Z-10

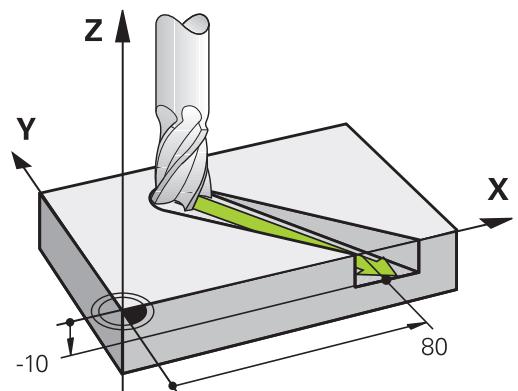

### Sirkler og sirkelbuer

Ved sirkelbevegelser kjører styringen to maskinakser samtidig: Verktøyet beveger seg i forhold til emnet i en sirkelbane. For sirkelbevegelser kan du angi et sirkelmidtpunkt **CC**.

Du bruker banefunksjonene for sirkelbuer til å programmere sirkler i arbeidsplanet: Du definerer hovedarbeidsplanet med spindelaksen ved verktøyoppkalling **TOOL CALL**.

Spindelakse	Hovedplan
Z	XY, også UV, XV, UY
Y	ZX, også WU, ZU, WX
X	YZ, også VW, YW, VZ

#### Sirkelbevegelse i et annet plan

Sirkelbevegelser som ikke ligger i hovedarbeidsplanet, kan også programmeres med funksjonen **Drei arbeidsplan** eller med Q-parametre.



**Mer informasjon:** "PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)", Side 427



**Mer informasjon:** "Prinsipp og funksjonoversikt", Side 266

#### Rotasjonsretning ved sirkelbevegelser

For sirkelbevegelser uten tangential overgang til andre konturelementer angir du rotasjonsretning på følgende måte:

Dreiing med urviseren: **DR-**

Dreiing mot urviseren: **DR+**

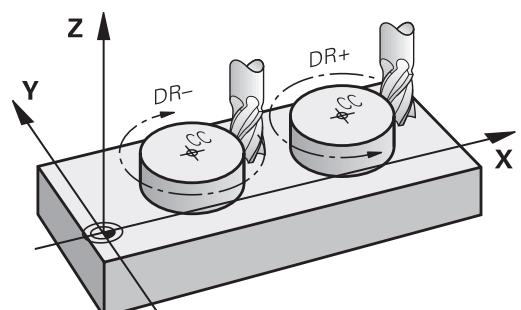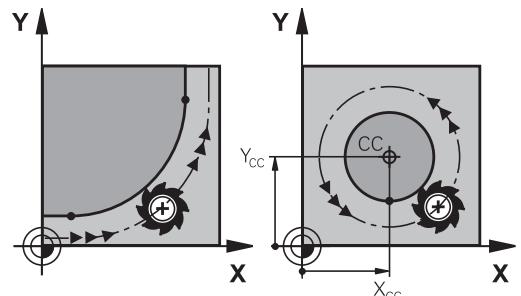

## Radiuskorrigering

Radiuskorrigeringen må stå i den NC-blokken som du kjører frem til det første konturelementet med. Radiuskorrigeringen kan ikke aktiveres i en NC-blokk for en sirkelbane. Programmer den på forhånd i en lineær blokk.

**Mer informasjon:** "Banebevegelser – rettvinklede koordinater", Side 154

**Mer informasjon:** "Kjøre frem til og forlate kontur", Side 144

## Forhåndsposisjonering

### MERKNAD


#### Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Feil forhåndsposisjonering kan i tillegg føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under tilkjøringen!

- ▶ Programmer egnet forhåndsposisjon
- ▶ Kontroller forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen

## Oppretting av NC-blokker med banefunksjonstastene

Åpne dialogen med de grå baneskjermtastene. Styringen spør fortløpende etter all informasjon, og legger NC-blokken inn i NC-programmet.

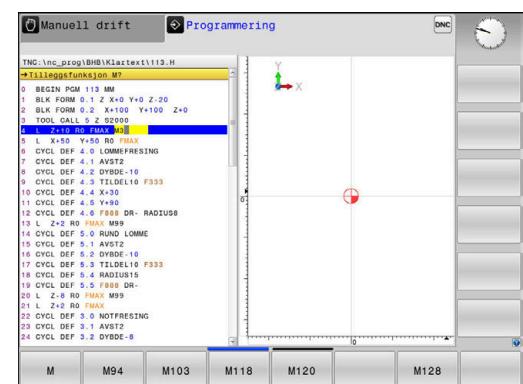

**Eksempel – programmering av en linje**

- ▶ Åpne programmeringsdialogen: f.eks. Linje

**KOORDINATER?**

- ▶ Angi koordinatene for slutt punktet på linjen, f.eks. -20 i X

**KOORDINATER?**

- ▶ Legg inn koordinatene for slutt punktet på linjen, f.eks. 30 i Y, og bekreft med tasten **ENT**

**RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.?**

- ▶ Velg radiuskorrigering: Trykk f.eks. på funksjonstasten **R0**, og verktøyet kjører uten at det er korrigert.

**MATING F=? / F MAKS. = ENT**

- ▶ Legg inn **100** (mating f.eks. 100 mm/min, ved INCH-programmering: Inntasting av 100 tilsvarer mating på 10 inch/min.), og bekreft med tasten **ENT**, eller



- ▶ Hurtiggang: Trykk på funksjonstasten **FMAX**, eller
- ▶ kjør med mating som er definert i **TOOL CALL**-blokken: Trykk på funksjonstasten **F AUTO**.

**TILLEGGSFUNKSJON M?**

- ▶ Angi **3** (tilleggsfunksjon f.eks. M3) og avslutt dialogen med tasten **END**

**Eksempel**

**L X-20 Y+30 R0 FMAX M3**

## 5.3 Kjøre frem til og forlate kontur


### Startpunkt og slutt punkt

Verktøyet kjører ut fra startpunktet og frem til det første konturpunktet. Krav til startpunktet:

- Programmert uten radiuskorrigering
- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det første konturpunktet


Eksempel i illustrasjonen til høyre:

Hvis du definerer startpunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det første konturpunktet.

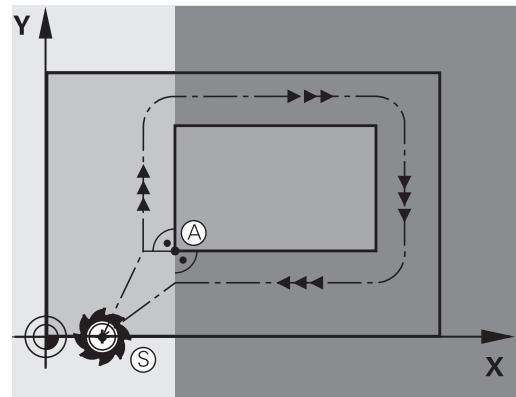

### Første konturpunkt

Programmer en radiuskorrigering for verktøybevegelsen frem til det første konturpunktet.

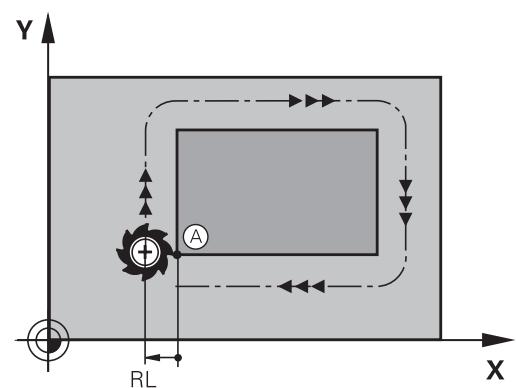


### Kjøre frem til startpunktet i spindelaksen

Under kjøring frem til startpunktet må verktøyet kjøres til arbeidsdybde i spindelaksen. Ved kollisjonsfare kjøres verktøyet separat frem til startpunktet i spindelaksen.

### Eksempel

**30 L Z-10 R0 FMAX**

**31 L X+20 Y+30 RL F350**

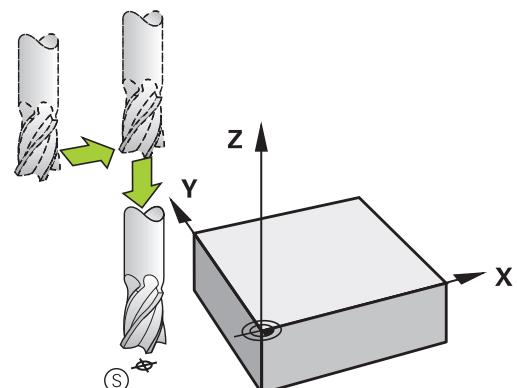

## Sluttpunkt

Forutsetninger ved valg av sluttspunkt:

- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det siste konturpunktet
- Unngå konturskade: Det optimale sluttspunktet ligger i forlengelsen av verktøybanen for bearbeiding av det siste konturelementet.

Eksempel i illustrasjonen til høyre:

Hvis du definerer sluttspunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det sluttspunktet.



Kjøre tilbake fra sluttspunktet i spindelaksen:

Programmer spindelaksen separat ved kjøring tilbake fra sluttspunktet.

## Eksempel

```
50 L X+60 Y+70 R0 F700
```

```
51 L Z+250 R0 FMAX
```

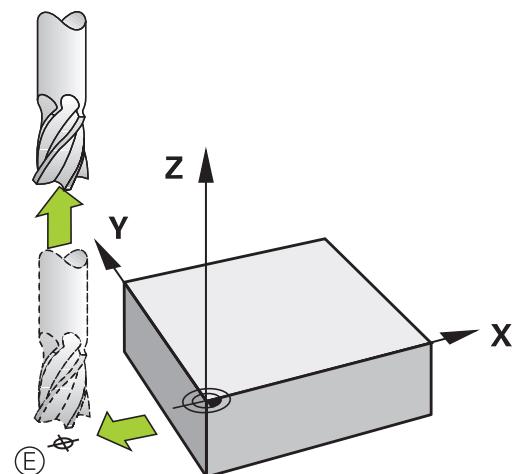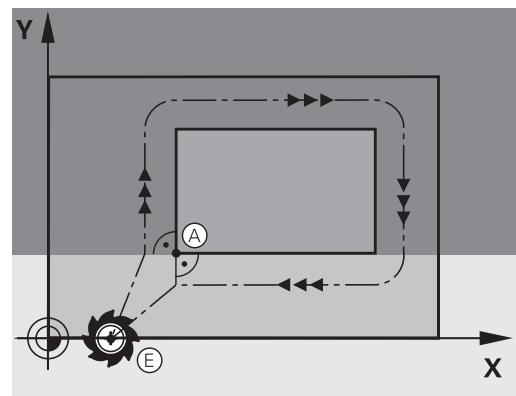


## Samme startpunkt og sluttspunkt

Ønsker du samme startpunkt og sluttspunkt, programmerer du ingen radiuskorrigering.

Unngå konturskade: Det optimale startpunktet ligger mellom forlengelsene av verktøybanene for bearbeiding av det første og siste konturelementet.

Eksempel i illustrasjonen til høyre:


Hvis du definerer sluttspunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved frem- og bortkjøring til/fra sluttspunktet.

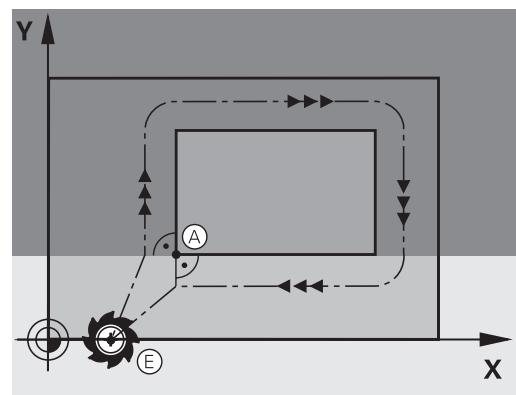

## Oversikt: Baneformer ved kjøring til og fra en kontur

Funksjonene **APPR** (eng. approach = kjøre til) og **DEP** (eng. departure = kjøre fra) aktiveres med **APPR/DEP**. Deretter kan du velge følgende baneformer med funksjonstastene:

Kjøre frem	Kjøre tilbake	Funksjon
		Linje med tangential tilknytning
		Linje loddrett på konturpunktet
		Sirkelbane med tangential tilknytning
		Sirkelbane med tangential tilknytning til en kontur, kjøring til og fra et tilleggspunkt utenfor konturen på et tangentiale tilknyttet linjestykke.

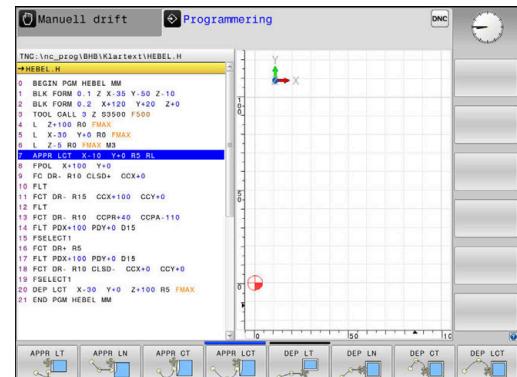

## Kjøre til og fra en skruelinje

Ved kjøring til og fra en skruelinje (heliks) kjører verktøyet i forlengelsen av skruelinjen, og går over i konturen i en tangential sirkelbane. Til det bruker du funksjonen **APPR CT** og eventuelt **DEP CT**.


## Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Styringen kjører fra den aktuelle posisjonen (startpunkt  $P_S$ ) til tilleggspunktet  $P_H$  i den sist programmerte matingen. Hvis du har programmert **FMAX** i den siste posisjoneringsblokken før fremkjøringsfunksjonen, kjører styringen også til tilleggspunktet  $P_H$  i ilgang.

- ▶ Programmer en annen mating enn **FMAX** før fremkjøringsfunksjonen

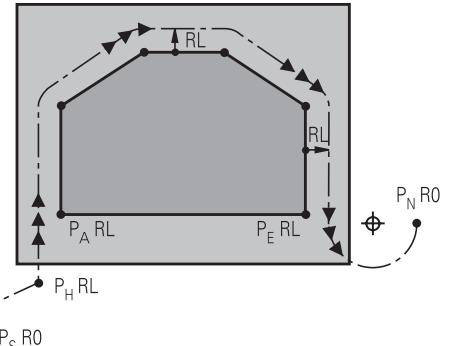

#### Startpunkt $P_S$

Denne posisjonen programmerer du umiddelbart før APPR-blokken.  $P_S$  ligger utenfor konturen, og systemet kjører frem til posisjonen uten radiuskorrigering (R0).

#### Tilleggspunkt $P_H$

Frem- og tilbakekjøringen fører ved noen baneformer over et tilleggspunkt  $P_H$ , som styringen beregner ut fra angivelsene i APPR- og DEP-blokkene.

#### Første konturpunkt $P_A$ og siste konturpunkt $P_E$

Det første konturpunktet  $P_A$  programmerer du i APPR-blokken, og det siste konturpunktet  $P_E$  med en ønsket banefunksjon. Hvis APPR-blokken også inneholder Z-koordinaten, kjører styringen verktøyet simultant til det første konturpunktet  $P_A$ .

#### Sluttpunkt $P_N$

Posisjonen  $P_N$  ligger utenfor konturen, og beregnes ut fra dine innføringer i DEP-blokken. Hvis DEP-blokken også inneholder Z-koordinaten, kjører styringen verktøyet simultant til slutt punktet  $P_N$ .

Betegnelse	Beskrivelse
<b>APPR</b>	eng. APPRoach = kjøring til
<b>DEP</b>	eng. DEParture = kjøring fra
<b>L</b>	eng. Line = linje
<b>C</b>	eng. Circle = sirkel
<b>T</b>	Tangential (uavbrutt, glatt overgang)
<b>N</b>	Normal (loddrett)

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Feil forposisjonering og feil tilleggspunkter  $P_H$  kan i tillegg føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under tilkjøringen!

- ▶ Programmer egnet forhåndsposisjon
- ▶ Kontroller tilleggspunktet  $P_H$ , forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen



Ved funksjonene **APPR LT**, **APPR LN** og **APPR CT** kjører styringen frem til tilleggspunktet  $P_H$  med den sist programmerte matingen (også **FMAX**). Ved funksjonen **APPR LCT** kjører styringen frem til tilleggspunktet  $P_H$  med den matingen som er programmert i APPR-blokkene. Hvis det ikke har blitt programmert noen mating før fremkjøringsblokken, vil styringen vise en feilmelding.

### Polarkoordinater

Konturpunktene for følgende frem- og tilbakekjøringsfunksjoner kan også programmeres med polarkoordinater:

- APPR LT blir til APPR PLT
- APPR LN blir til APPR PLN
- APPR CT blir til APPR PCT
- APPR LCT blir til APPR PLCT
- DEP LCT blir til DEP PLCT

Trykk da på den oransje tasten **P** etter at du har valgt en funksjon for frem- eller tilbakekjøring med funksjonstasten.

### Radiuskorrigering

Radiuskorrigeringen programmerer du sammen med det første konturpunktet  $P_A$  i APPR-blokkene. DEP-blokker opphever radiuskorrigeringen automatisk.





Hvis du programmerer **APPR LN** eller **APPR CT** med **RO**, stopper styringen bearbeidingen eller simuleringen med en feilmelding.

Denne afferden avviker fra styringen iTNC 530!

## Kjøre frem på en linje med tangential tilknytning: APPR LT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet  $P_S$  til tilleggspunktet  $P_H$ . Derfra kjører den frem til det første konturpunktet  $P_A$ , tangentialt på en linje. Tilleggspunktet  $P_H$  har avstanden **LEN** til det første konturpunktet  $P_A$ .

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet  $P_S$
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LT**
  - ▶ Koordinatene for det første konturpunktet  $P_A$
  - ▶ **LEN**: avstand fra tilleggspunktet  $P_H$  til det første konturpunktet  $P_A$
  - ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

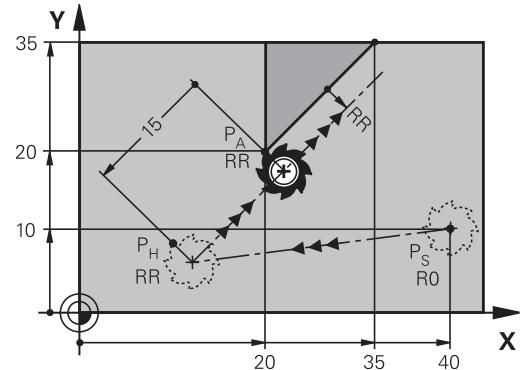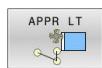

### Eksempel

**7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3**

Kjør frem  $P_S$  uten radiuskorrigering

**8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100**

$P_A$  med radiuskorr. RR, avstand  $P_H$  til  $P_A$ : LEN 15

**9 L X+35 Y+35**



Sluttpunktet på det første konturelementet

**10 L ...**

Neste konturelement

## Kjøre på en linje loddrett til det første konturpunktet: APPR LN

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet  $P_S$
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LN**
  - ▶ Koordinatene for det første konturpunktet  $P_A$
  - ▶ Lengde: avstand til tilleggspunktet  $P_H$ . **LEN** må alltid angis med positiv verdi
  - ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

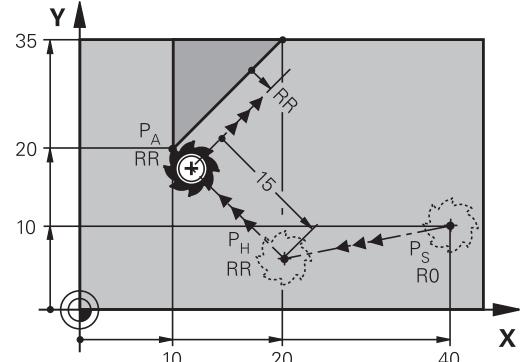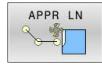

### Eksempel

**7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3**

Kjør frem til  $P_S$  uten radiuskorrigering

**8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100**

$P_A$  med radiuskorr. RR, avstand  $P_H$  til  $P_A$ : LEN 15

**9 L X+20 Y+35**

Sluttpunktet på det første konturelementet

**10 L ...**

Neste konturelement

## Kjør frem til en sirkelbane med tangential tilknytning: APPR CT


Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet  $P_S$  til tilleggspunktet  $P_H$ . Derfra kjører det i en sirkelbane, som går tangentialt over i det første konturelementet og frem til det første konturpunkt  $P_A$ .

Sirkelbanen fra  $P_H$  til  $P_A$  er bestemt gjennom radiusen  $R$  og sentervinkelen **CCA**. Rotasjonsretningen til sirkelbanen bestemmes med bevegelsen til det første konturelementet.

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet  $P_S$
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR CT**
  - ▶ Koordinatene for det første konturpunktet  $P_A$
  - ▶ Radius  $R$  for sirkelbanen
    - Kjøre frem til siden av et emne som er definert med radiuskorrigering: Angi  $R$  med positiv verdi
    - Kjøre frem fra siden av emnet: Angi  $R$  negativt.
  - ▶ Sentervinkelen **CCA** i sirkelbanen
    - Angi kun positive verdier for CCA.
    - Maksimum inntastet verdi  $360^\circ$
  - ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

### Eksempel

<b>7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3</b>	Kjør frem til $P_S$ uten radiuskorrigering
<b>8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100</b>	$P_A$ med radiuskorr. RR, radius $R$ 10
<b>9 L X+20 Y+35</b>	Sluttpunktet på det første konturelementet
<b>10 L ...</b>	Neste konturelement

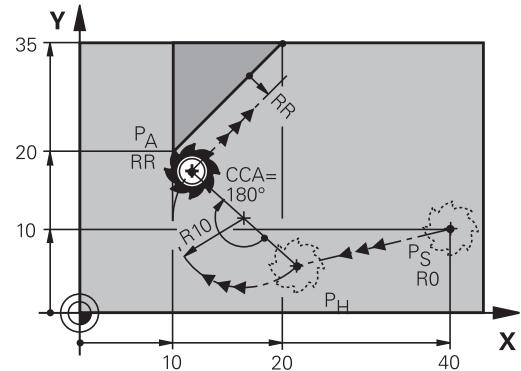

## Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: APPR LCT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet  $P_S$  til tilleggspunktet  $P_H$ . Derfra kjører den til det første konturpunktet  $P_A$  i en sirkelbane. Matingen som er programmert i APPR-blokken, gjelder for hele distansen som styringen kjører i fremkjøringsblokken (distanse  $P_S - P_A$ ).


Hvis du har programmert alle tre hovedaksene X, Y og Z i fremkjøringsblokken, kjører styringen samtidig for alle tre aksene fra posisjonen som er definert i APPR-blokken, til tilleggspunktet  $P_H$ . Deretter kjører styringen fra  $P_H$  til  $P_A$  bare i arbeidsplanet.

Sirkelbanen går tangentialt over i både linjen  $P_S - P_H$  og det første konturelementet. Dermed er den entydig definert med radiusen R.

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet  $P_S$
- ▶ Åpne dialog med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LCT**
  - ▶ Koordinatene for det første konturpunktet  $P_A$
  - ▶ Radius R for sirkelbanen Angi R med positiv verdi
  - ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

### Eksempel


<b>7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3</b>	Kjør frem til $P_S$ uten radiuskorrigering
<b>8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100</b>	$P_A$ med radiuskorr. RR, radius R 10
<b>9 L X+20 Y+35</b>	Sluttpunktet på det første konturelementet
<b>10 L ...</b>	Neste konturelement

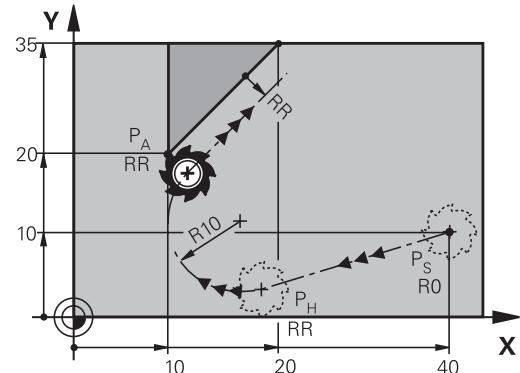

## Kjøre tilbake på en linje med tangential tilknytning: DEP LT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra det siste konturpunktet  $P_E$  til sluttspunktet  $P_N$ . Linjen ligger i forlengelsen av det siste konturelementet.  $P_N$  befinner seg i avstanden **LEN** fra  $P_E$ .

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttspunktet  $P_E$  og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP LT**
- ▶ **LEN:** Angi avstanden til sluttspunktet  $P_N$  fra det siste konturelementet  $P_E$ .

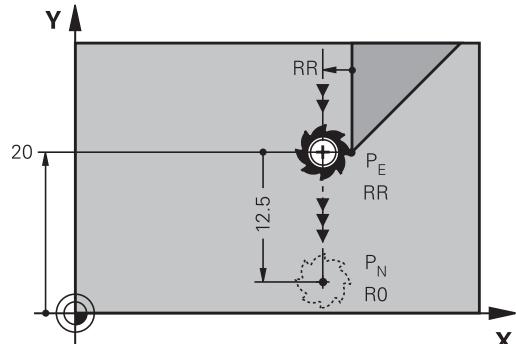

### Eksempel

**23 L Y+20 RR F100**

Siste konturelement:  $P_E$  med radiuskorr. RR

**24 DEP LT LEN12.5 F100**

Avstand  $P_E$  til  $P_N$ : LEN 12,5


**25 L Z+100 FMAX M2**

Kjør fri Z, hopp tilbake, programslutt

## Kjøre tilbake på en linje loddrett til det siste konturpunktet: DEP LN

Styringen kjører verktøyet på en linje fra det siste konturpunktet  $P_E$  til sluttspunktet  $P_N$ . Linjen går loddrett bort fra det siste konturpunktet  $P_E$ .  $P_N$  befinner seg i en avstand til  $P_E$  som utgjør **LEN** + verktøyradius.

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttspunktet  $P_E$  og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP LN**
- ▶ **LEN:** Angi avstanden til sluttspunktet  $P_N$ . Det er viktig at **LEN** gis positiv verdi

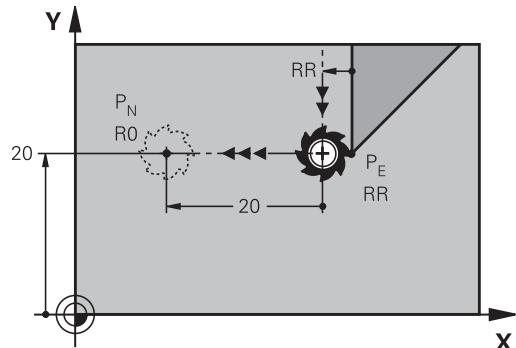

### Eksempel

**23 L Y+20 RR F100**

Siste konturelement  $P_E$  med radiuskorr. RR

**24 DEP LN LEN+20 F100**

Avstand  $P_E$  til  $P_N$ : LEN 12,5

**25 L Z+100 FMAX M2**


Kjør fri Z, hopp tilbake, programslutt

## Kjøre tilbake på en sirkelbane med tangential tilknytning:


### DEP CT

Styringen kjører verktøyet i en sirkelbane fra det siste konturpunktet  $P_E$  til sluttspunktet  $P_N$ . Sirkelbanen går tangentialt over i det siste konturelementet.

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttspunktet  $P_E$  og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP CT**

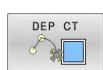

- ▶ Sentervinkelen **CCA** i sirkelbanen
- ▶ Radius R for sirkelbanen
  - Verktøyet skal forlate emnet på den siden som er definert med radiuskorrigeringen: Angi R med positiv verdi.
  - Verktøyet skal forlate emnet på **motsatt** side av den som er definert med radiuskorrigeringen: Angi R med negativ verdi.

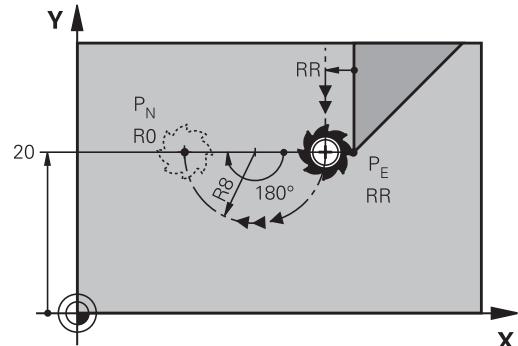

### Eksempel

<b>23 L Y+20 RR F100</b>	Siste konturelement $P_E$ med radiuskorr. RR
<b>24 DEP CT CCA 180 R+8 F100</b>	Senterpunktvinkel CCA 180°, radius på sirkelbane R 8
<b>25 L Z+100 FMAX M2</b>	Kjør fri Z, hopp tilbake, programslutt


## Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: DEP LCT

Styringen kjører verktøyet i en sirkelbane fra det siste konturpunktet  $P_E$  til et tilleggspunkt  $P_H$ . Derfra kjører den på en linje til sluttspunktet  $P_N$ . Det siste konturelementet og linjen fra  $P_H - P_N$  har tangentiale overganger til sirkelbanen. Dermed er sirkelbanen entydig definert med radiusen R.

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttspunktet  $P_E$  og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR DEP** og funksjonstasten **DEP LCT**



- ▶ Angi koordinatene for sluttspunktet  $P_N$
- ▶ Radius R for sirkelbanen Angi R med positiv verdi

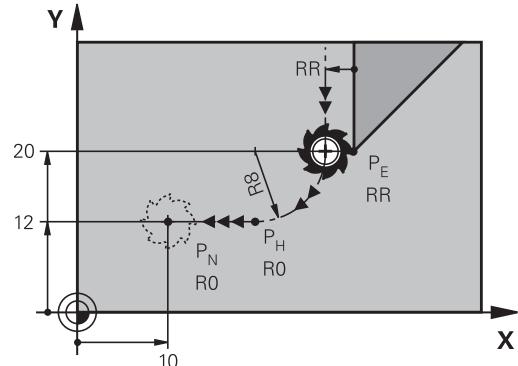

### Eksempel

<b>23 L Y+20 RR F100</b>	Siste konturelement $P_E$ med radiuskorr. RR
<b>24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100</b>	Koordinater $P_N$ , radius på sirkelbane R 8
<b>25 L Z+100 FMAX M2</b>	Kjør fri Z, hopp tilbake, programslutt

## 5.4 Banebevegelser – rettvinklede koordinater

### Oversikt over banefunksjoner


Tast	Funksjon	Verktøybevegelse	Nødvendige inndata	Side
	Linje <b>L</b> eng.: Line	Linje	Koordinater for sluttspunktet	155
	Fas: <b>CHF</b> eng.: <b>CHamFer</b>	Fas mellom to rette linjer	Faslengde	156
	Sirkelmidtpunkt <b>CC</b> eng.: Circle Center	Ingen	Koordinater for sirkelmidtpunkt/polen	158
	Sirkelbue <b>C</b> eng.: Circle	Sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt CC til sirkelbuens sluttspunkt	Koordinater for sluttspunktet på sirkelen, rotasjonsretning	159
	Sirkelbue <b>CR</b> eng.: Circle by Radius	Sirkelbane med fastsatt radius	Koordinater for sluttspunktet på sirkelen, sirkelradius, rotasjonsretning	161
	Sirkelbue <b>CT</b> eng.: Circle Tangential	Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet	Koordinater for sluttspunktet på sirkelen	163
	Hjørneavrunding <b>RND</b> eng.: <b>RouNDing of Corner</b>	Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet	Hjørneradius R	157
	Fri konturprogrammering <b>FK</b>	Linje eller sirkelbane med vilkårlig tilknytning til forrige konturelement	Angivelse avhengig av funksjonen	178

## Linje L

Styringen kjører verktøyet på en linje fra den gjeldende posisjonen til slutt punktet på linjen. Startpunktet er slutt punktet til den foregående NC-blokk.



- ▶ Trykk på **L**-tasten for å åpne en NC-blokk for en lineær bevegelse
- ▶ **Koordinater** for slutt punktet på linjene, hvis nødvendig
- ▶ **Radiuskorrigering RL/RR/R0**
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

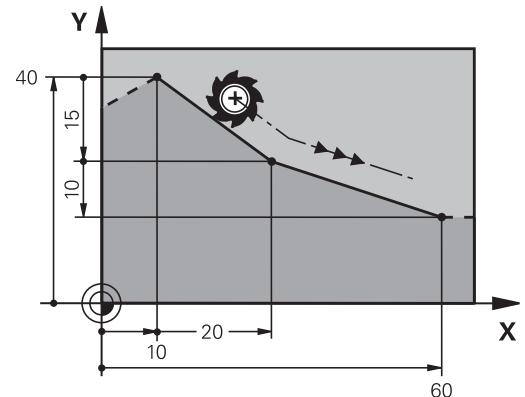

### Eksempel

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
```

```
8 L IX+20 IY-15
```

```
9 L X+60 IY-10
```

### Overfør aktuell posisjon

En lineær blokk (**L**-blokk) kan også opprettes med tasten **Overfør aktuell posisjon**:

- ▶ Kjør verktøyet frem til posisjonen som skal overføres, i driftsmodusen **Manuell drift**.
- ▶ Skifte skjermvisning til programmering
- ▶ Velg NC-blokk som den lineære blokken skal legges inn bak.



- ▶ Trykk på tasten **Overfør aktuell posisjon**
- ▶ Styringen oppretter en lineær blokk med koordinatene for den aktuelle posisjonen.

## Legge inn fas mellom to rette linjer

Du kan påføre en fas på konturhjørner som oppstår mellom to rette linjer.

- I de lineære blokkene før og etter **CHF**-blokken programmerer du alltid begge koordinatene for planet der fasen skal utføres.
- Radiuskorrigeringen må være den samme før og etter en **CHF**-blokk.
- Fasen må kunne utføres med det aktuelle verktøyet.




- ▶ **Fassegment:** lengde på fasen, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F** (gjelder bare **CHF**-blokken)

**7 L X+0 Y+30 RL F300 M3**

**8 L X+40 IY+5**

**9 CHF 12 F250**

**10 L IX+5 Y+0**

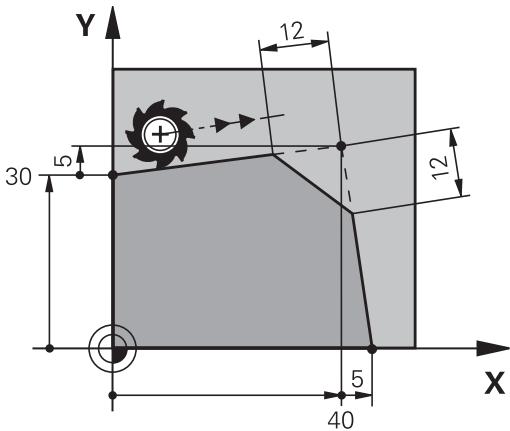

Ikke start en kontur med en **CHF**-blokk.

Faser blir bare utført i arbeidsplanet.

Det kjøres ikke frem til det hjørnepunktet som ble skåret vekk av fasen.

Mating som er programmert i en **CHF**-blokk, gjelder bare for denne CHF-blokken. Deretter blir matingen som var programmert før denne **CHF**-blokken, aktiv på nytt.

## Hjørneavrunding RND

Funksjonen **RND** runder av konturhjørner.


Verktøyet kjører frem i en sirkelbane som går tangentialt over i både det foregående og det neste konturelementet.

Avrundingsbuen må kunne utføres med det oppkalte verktøyet.



- ▶ **Avrundingsradius:** sirkelbuens radius, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F** (gjelder bare i **RND**-blokken)

```
5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
6 L X+40 Y+25
7 RND R5 F100
8 L X+10 Y+5
```

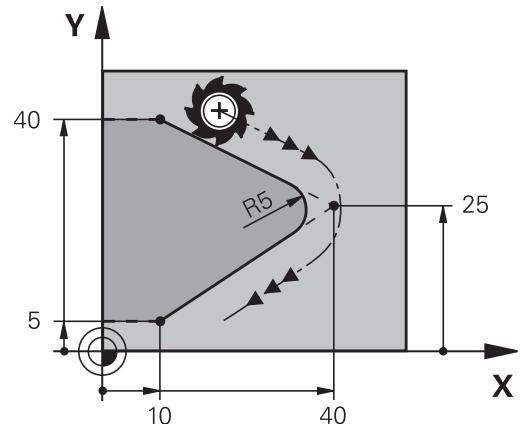

Det forutgående og etterfølgende konturelementet bør inneholde begge koordinatene for planet der hjørneavrundinga skal utføres. Hvis du bearbeider konturen uten radiuskorrigering av verktøyet, må du programmere begge koordinatene i planet.  
Systemet kjører ikke frem til hjørnepunktet.  
Mating som er programmert i en **RND**-blokk, gjelder bare i denne **RND**-blokken. Deretter vil matingen som var programmert før denne **RND**-blokken, bli aktiv på nytt.  
En **RND**-blokk kan også brukes til å kjøre forsiktig frem til konturen.

## Sirkelmidtpunkt CC

Du definerer sirkelsentrums posisjon for sirkelbaner som programmeres med C-tasten (sirkelbane C). For å gjøre dette må du

- angi de rettvinklede koordinatene for sirkelsentrums posisjon på arbeidsplanet, eller
  - overføre den sist programmerede posisjonen, eller
  - overføre koordinatene med tasten **Overfør aktuell posisjon**
-  ► Angi koordinater for sirkelmidtpunktet eller for å overføre den sist programmerede posisjonen: Ikke angi koordinater.

**5 CC X+25 Y+25**


eller

**10 L X+25 Y+25**

**11 CC**



Programlinjene 10 og 11 har ikke tilknytning til illustrasjonen.

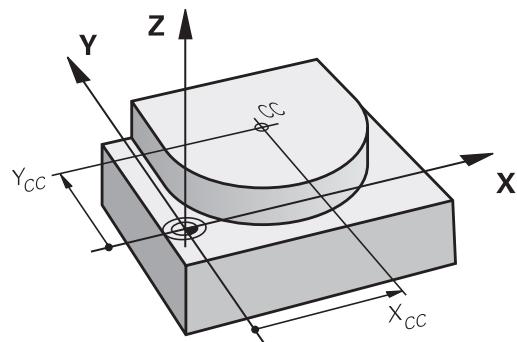

## Gyldighet

Sirkelmidtpunktet gjelder helt til det blir programmert et nytt sirkelmidtpunkt.

### Angi sirkelmidtpunkt inkrementelt

En inkrementelt angitt koordinat for sirkelmidtpunkt refererer alltid til den sist programmerede verktøyposisjonen.



Med **CC** definerer du en posisjon som sirkelmidtpunkt:  
Verktøyet kjører ikke frem til denne posisjonen.  
Sirkelsentrums posisjon er samtidig pol for polarkoordinatene.

### Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC

Definer sirkelmidtpunkt **CC** før du programmerer sirkelbanen. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.

- ▶ Kjør verktøyet til startpunktet i sirkelbanen
- ▶ Angi **koordinatene** for sirkelsentrums posisjon





- ▶ Angi **koordinatene** for sluttpunktet på sirkelbuen, hvis nødvendig:
- ▶ **Rotasjonsretning DR**
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

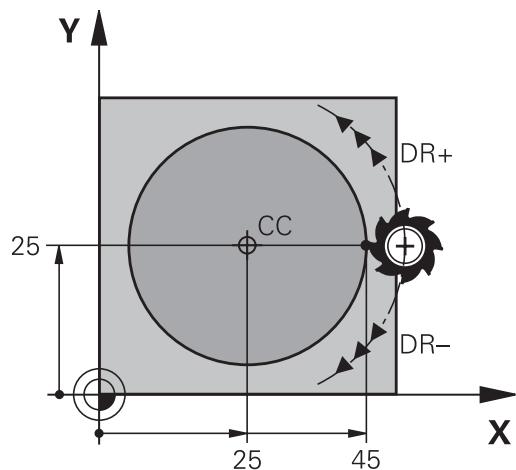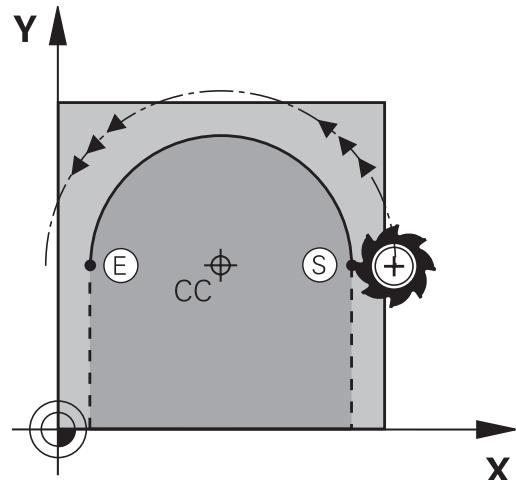

### Sirkelbevegelse i et annet plan

Styringen kjører vanligvis sirkelbevegelsene i det aktive arbeidsplanet. Du kan også programmere sirkler som ikke ligger innenfor det aktive arbeidsplanet.

#### Eksempel

```
3 TOOL CALL 1 Z S4000
```

```
4 ...
```

```
5 CC X+25 Z+25
```

```
6 L X+45 Y+25 Z+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Z+25 DR+
```

Hvis du roterer disse sirkelbevegelsene samtidig, oppstår det tredimensjonale sirkler (sirkler i tre akser).

**Full sirkel**

Programmer de samme koordinatene for slutt punktet som for start punktet.




- Start- og slutt punkt for sirkelbevegelsen må ligge i sirkelbanen.  
Verdien for toleranse ved inntasting kan maks. være på 0,016 mm. Toleransen ved inntasting stilles inn i maskinparameteren **circleDeviation** (nr. 200901).  
Den minste sirkelen som styringen kan kjøre: 0,016 mm.

## Sirkelbane CR med fastlagt radius

Verktøyet kjører i en sirkelbane med radius R.



- ▶ **Koordinater** for slutt punktet på sirkelbuen
- ▶ **Radius R OBS:** Det er fortegnet som bestemmer størrelsen på sirkelbuen!
- ▶ **Rotasjonsretning DR OBS:** Det er fortegnet som bestemmer om kurven på buen blir konkav eller konveks
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**
- ▶ **Mating F**

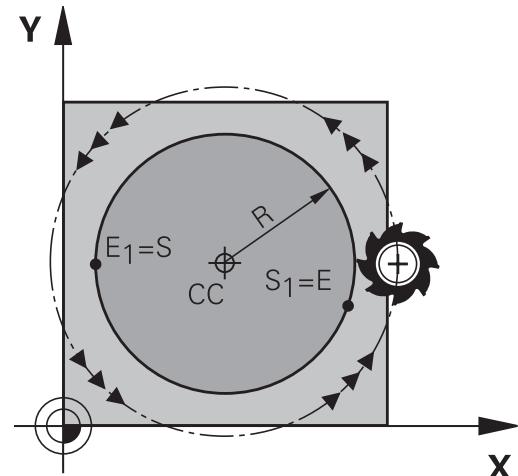

## Full sirkel

For en full sirkel programmerer du to sirkelblokker etter hverandre:

Slutt punktet til den første halvsirkelen er start punktet for den andre.  
Slutt punktet til den andre halvsirkelen er start punktet for den første.

## Sentrumsvinkel CCA og sirkelbueradius R

Start punktet og slutt punktet på konturen lar seg forbinde med hverandre med fire ulike sirkelbuer med samme radius:

Mindre sirkelbue: CCA<180°

Radius har positivt fortegn R>0

Større sirkelbue: CCA<180°

Radius har negativt fortegn R<0


Med rotasjonsretningen fastsetter du om sirkelbuen skal bue utover (konveks) eller innover (konkav):

Konveks: Rotasjonsretning **DR-** (med radiuskorrektur **RL**)

Konkav: Rotasjonsretning **DR+** (med radiuskorrektur **RL**)



Avstanden fra start- og slutt punktet på sirkeldiameteren kan ikke være større enn sirkeldiameteren.  
Radius kan maksimum være på 99,9999 m.  
Vinkelaksene A, B og C støttes.  
Styringen kjører vanligvis sirkelbevegelsene i det aktive arbeidsplanet. Du kan også programmere sirkler som ikke ligger innenfor det aktive arbeidsplanet. Hvis du roterer disse sirkelbevegelsene samtidig, oppstår det tredimensjonale sirkler (sirkler i tre akser).

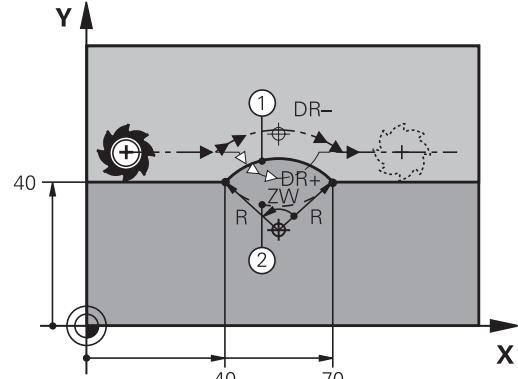

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (Bogen 1)

eller


11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (Bogen 2)

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (Bogen 3)

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (Bogen 4)

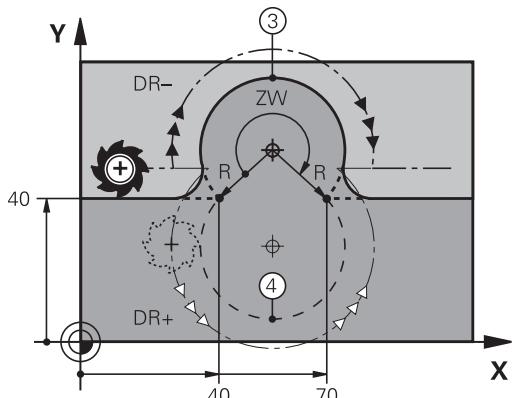

## Sirkelbane CT med tangential tilknytning


Verktøyet kjører i en sirkelbue som går tangentialt over i det allerede programmerte konturelementet.

En overgang er tangential når det ikke oppstår verken knekk eller hjørner i skjæringspunktene for konturelementene. Det vil si at de går jevnlig over i hverandre.

Det konturelementet som går tangentialt over i sirkelbuen, programmeres rett før **CT**-blokken. Det er nødvendig med minst to posisjoneringsblokker.



- ▶ **Koordinater** for slutt punktet på sirkelbuen, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

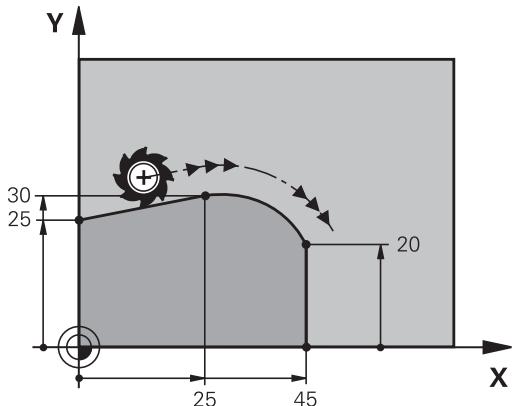

**7 L X+0 Y+25 RL F300 M3**

**8 L X+25 Y+30**

**9 CT X+45 Y+20**

**10 L Y+0**



**CT**-blokken og det allerede programerte konturelementet må inneholde begge koordinatene for planet der sirkelbuen skal utføres.

## Lineær overlagring av en sirkelbane

Du kan overlagre sirkelbaner med rettvinklede koordinater med en lineær bevegelse, for eksempel for å fremstille en heliks.

Den lineære overlagringen er mulig ved følgende sirkelbaner:

- Sirkelbane **C**

**Mer informasjon:** "Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC",

Side 159

- Sirkelbane **CR**

**Mer informasjon:** "Sirkelbane CR med fastlagt radius", Side 161

- Sirkelbane **CT**

**Mer informasjon:** "Sirkelbane CT med tangential tilknytning",

Side 163



Den tangentielle overgangen virker kun på akser  
på sirkelplanet og ikke i tillegg på den lineære  
overlagringen.

Alternativt kan du overlagre sirkelbaner med polare koordinater med lineære bevegelser.

**Mer informasjon:** "Skruelinje (heliks)", Side 171

### Merknad om inntasting

Du overlager sirkelbaner med rettvinklede koordinater med en lineær bevegelse ved å i tillegg programmere det valgfrie syntakselementet **LIN**. Du kan definere en lineær-, dreie- eller parallelakse, for eksempel **LIN\_Z**.

Du definerer syntakselementet **LIN** ved hjelp av den frie syntaksinntastingen.


**Mer informasjon:** "Redigere NC-program etter ønske", Side 197

### Eksempel

**11 CR X+50 Y+50 R+50  
LIN\_Z-3 DR-**


; Sirkelbane med lineær overlagring  
av Z-aksen

## Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing

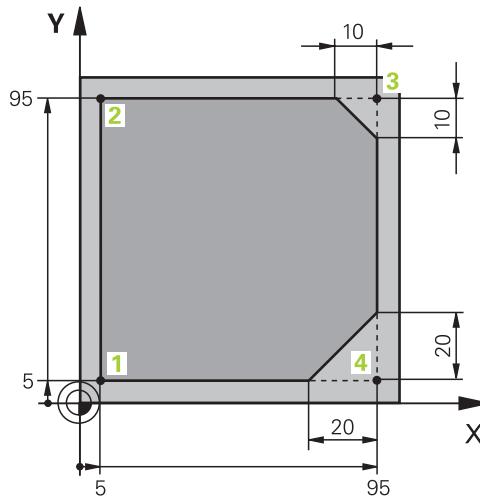


0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemnedefinisjon for simulering av bearbeidingen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelturtall
4 L Z+250 R0 FMAX	Kjør verktøyet i spindelaksen fri med igang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Forposisjoner verktøyet
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kjør til bearbeidingsdyp med mating F = 1000 mm/min
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Kjør kontur frem til punkt 1 på en rett linje med tangentiell tilknytning
8 L Y+95	Kjør frem til punkt 2
9 L X+95	Programmer første linje for hjørne 3
10 CHF 10	Programmere en fas med lengde 10 mm
11 L Y+5	Programmer andre linje for hjørne 3 og første linje for hjørne 4
12 CHF 20	Programmere en fas med lengde 20 mm
13 L X+5	Programmer andre linje for hjørne 4, og kjør siste konturpunkt 1
14 DEP LT LEN10 F1000	Forlat kontur på en linje med tangentiell tilknytning
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Frikjør verktøy, programslutt
16 END PGM LINEAR MM	

## Eksempel: kartesisk sirkelbevegelse

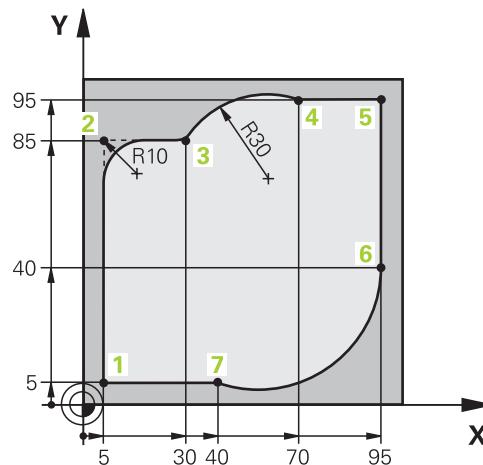

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemnedefinisjon for simulering av bearbeidingen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelturtall
4 L Z+250 R0 FMAX	Kjør verktøyet i spindelaksen fri med igang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Forhåndsposisjoner verktøy
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kjør til bearbeidingsdybde med mating F = 1000 mm/min
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Kjør kontur frem til punkt 1 på en sirkelbane med tangentiel tilknytning
8 L X+5 Y+85	Programmer første linje for hjørne 2
9 RND R10 F150	Programmer sirkel med R = 10 mm, mating F = 150 mm/min
10 L X+30 Y+85	Punkt 3 Kjør frem til startpunktet på sirkelbane CR
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Punkt 4 Kjør frem til slutt punktet på sirkelbane CR med radius R = 30 mm
12 L X+95	Kjør frem til punkt 5
13 L X+95 Y+40	Punkt 6 Kjør frem til startpunktet på sirkelbane CT
14 CT X+40 Y+5	Punkt 7 Kjør frem til slutt punktet for sirkelbanen CT, sirkelbue med tangentiel tilkobling til punkt 6, styringen kalkulerer radiusen selv
15 L X+5	Kjør frem til siste konturpunkt 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiel tilknytning
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Frikjør verktøy, programslutt
18 END PGM CIRCULAR MM	

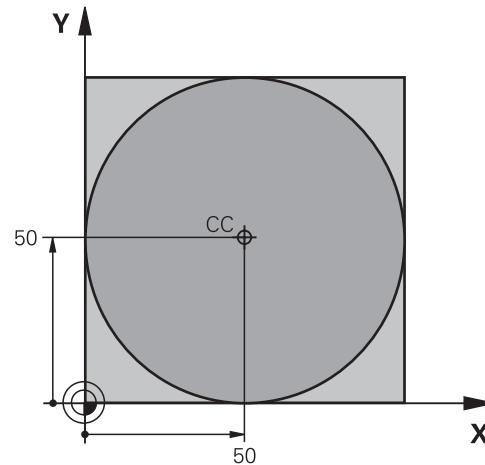**Eksempel: Kartesisk full sirkel**

0 BEGIN PGM C-CC MM

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20

Råemnedefinisjon

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

3 TOOL CALL 1 Z S3150

Verktøyoppkall

4 CC X+50 Y+50

Definer sirkelmidtpunkt

5 L Z+250 R0 FMAX

Frikjør verktøy

6 L X-40 Y+50 R0 FMAX

Forhåndsposisjoner verktøy

7 L Z-5 R0 F1000 M3

Kjør til bearbeidingsdybden

8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300

Kjør frem til sirkelens startpunkt med tangentiell tilknytning

9 C X+0 DR-

Kjør frem til sirkelslutt punktet (=sirkelstartpunktet)

10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000

Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiell tilknytning

11 L Z+250 R0 FMAX M2

Frikjør verktøy, programslutt

12 END PGM C-CC MM

## 5.5 Banebevegelser – polarkoordinater

### Oversikt

Ved hjelp av polarkoordinatene fastsetter du en posisjon med en vinkel **PA** og en avstand **PR** til en allerede definert pol **CC**.

Polarkoordinater kan med fordel benyttes ved:

- posisjoner på sirkelbuer
- emnetegninger med vinkelangivelser, f.eks. for hullsirkler

### Oversikt over banefunksjonene med polarkoordinater

Tast	Verktøybevegelse	Nødvendige inndata	Side
 + 	Linje	Polarradius, polarvinkel for slutt punktet på linjen	169
 + 	Sirkelbane omkring sirkelmidtpunkt/pol til sirkelbuens slutt punkt	Polarvinkel for slutt punktet på sirkelen, rotasjonsretning	170
 + 	Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige konturelementet	Polarradius, polarvinkel for slutt punktet på sirkelen	170
 + 	Overlagring av en sirkelbane med en linje	Polarradius, polarvinkel for sirkelslutt punktet, koordinaten for slutt punktet i verktøyaksen	171


## Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol CC

Polen CC kan fastsettes på ønsket sted i NC-programmet før du angir posisjoner med polarkoordinater. Gå frem på samme måte for å fastsette polen som for programmering av sirkelsentrum.



- ▶ **Koordinater:** Angi rettvinklede koordinater for polen, eller for å overføre den sist programmerte posisjonen: Angi ingen koordinater. Definer polen før du programmerer polarkoordinatene. Polen må bare programmeres med rettvinklede koordinater. Polen er gyldig helt til du definerer en ny pol.

**12 CC X+45 Y+25**

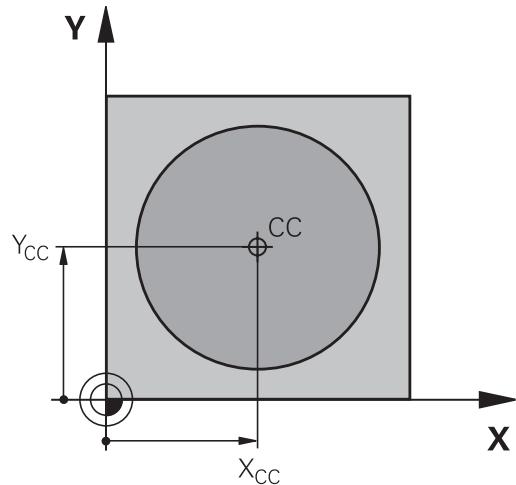

## Linje LP

Verktøyet kjører på en linje fra den gjeldende posisjonen til slutt punktet på linjen. Startpunktet er slutt punktet til den foregående NC-blokk.



- ▶ **Polarcoordinatradius PR:** Angi avstanden fra slutt punktet på linjen til polen CC.
- ▶ **Polarcoordinativinkel PA:** Vinkelposisjonen til slutt punktet på linjen mellom  $-360^\circ$  og  $+360^\circ$

Fortegnet til PA defineres med vinkelreferanseaksen:

- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til PR mot urviseren: **PA>0**
- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til PR med urviseren: **PA<0**


**12 CC X+45 Y+25**

**13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3**

**14 LP PA+60**

**15 LP IPA+60**

**16 LP PA+180**

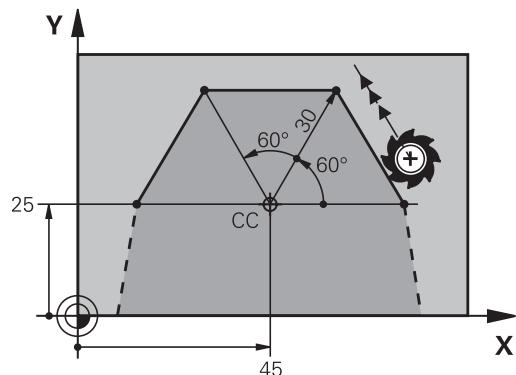

## Sirkelbane CP rundt pol CC

Radiusen til polarkoordinatene **PR** er også radiusen til sirkelbuen. **PR** defineres med avstanden fra startpunktet til polen **CC**. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.



- ▶ **Polarkoordinativinkel PA:** Vinkelposisjonen til slutt punktet på sirkelbanen mellom  $-99999,9999^{\circ}$  og  $+99999,9999^{\circ}$
- ▶ **Rotasjonsretning DR**

**18 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3**


**19 CC X+25 Y+25**

**20 CP PA+180 DR+**



På inkrementell inntasting må du bruke det samme fortegnet for **DR** og **PA**.

Være oppmerksom på denne atferden når du importerer NC-programmer for eldre styringer, og tilpass ev. NC-programmene.

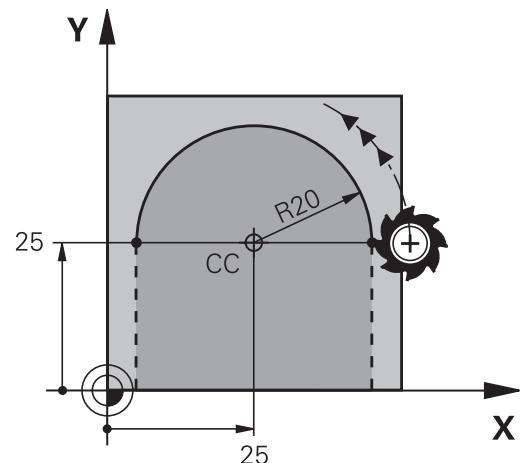

## Sirkelbane CT med tangential tilknytning

Verktøyet kjører i en sirkelbane som går tangentialt over i et forutgående konturelement.



- ▶ **Polarkoordinatradius PR:** avstanden fra slutt punktet på sirkelbanen til polen **CC**
- ▶ **Polarkoordinativinkel PA:** vinkelposisjonen til slutt punktet på sirkelbanen



Polen er **ikke** sentrum i kontursirkelen!


**12 L X+0 Y+35 RL F250 M3**

**13 CC X+40 Y+35**

**14 LP PR+25 PA+120**

**15 CTP PR+30 PA+30**

**16 L Y+0**

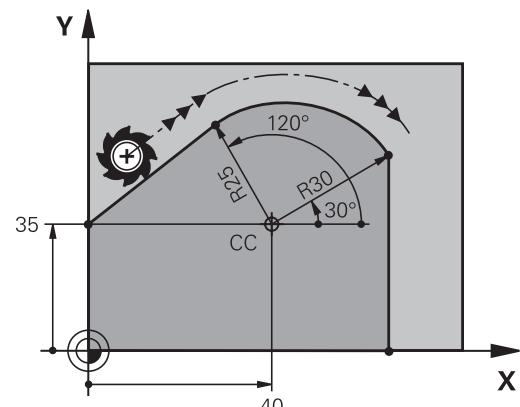


## Skruelinje (heliks)

En skruelinje oppstår når man har overlagring av en sirkelbevegelse med polkoordinater og en lineær bevegelse loddrett på denne.

Sirkelbanen programmerer du i et hovedplan.

Alternativt kan du overlagre sirkelbaner med kartiske koordinater med lineære bevegelser.

**Mer informasjon:** "Lineær overlagring av en sirkelbane", Side 164

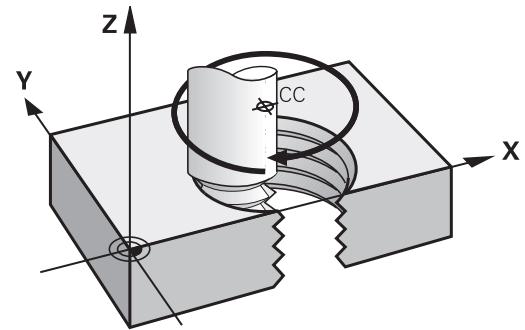

### Bruk

- Innvendige og utvendige gjenger med store diametre
- Smørespør

### Beregne skruelinjen

Til programmeringen trenger du inkrementell angivelse av totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, og total høyde på skruelinjen.

Antall gjenger n: Gjenetråder + gjengeoverløp på gjengestart og -slutt

Total høyde h: Stigning P x antall gjenger n

Inkrementell totalvinkel IPA: Antall gjenger x  $360^\circ$  + vinkel for gjengestart + vinkel for gjengeoverløp

Startkoordinat Z: Stigning P x (gjenetråder + gjengeoverløp ved gjengestart)

### Formen på skruelinjen

Tabellen viser forholdet mellom arbeidsretningen, rotasjonsretningen og radiuskorrigeringen for visse baneformer.

Innvendig gjenge	Arbeidsretning	Rotasjonsretning	Radiuskorrigering
høyregjenge	Z+	DR+	RL
venstregjenge	Z+	DR-	RR
høyregjenge	Z-	DR-	RR
venstregjenge	Z-	DR+	RL
<b>Utvendig gjenge</b>			
høyregjenge	Z+	DR+	RR
venstregjenge	Z+	DR-	RL
høyregjenge	Z-	DR-	RL
venstregjenge	Z-	DR+	RR

## Programmere skruelinje




Definer det samme fortegnet for rotasjonsretning **DR** og den inkrementelle totalvinkelen **IPA**, ellers kjører verktøyet eventuelt i en feil bane.

For totalvinkelen **IPA** kan det angis en verdi mellom -99 999,9999° og +99 999,9999°.



- ▶ **Polarcoordinatvinkel:** Totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, må angis inkrementelt.
- ▶ **Efter at vinkelen er angitt, velger du verktøyakse med en akssetast.**
- ▶ **Koordinater** for høyden på skruelinjen angis inkrementelt.
- ▶ **Rotasjonsretningen DR**  
Skruelinje i retning med urviseren: DR-  
Skruelinje mot urviseren: DR+
- ▶ **Angi radiuskorrigering** i henhold til tabell

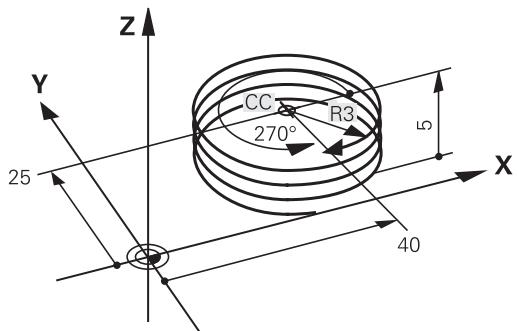


### Eksempel: gjenger M6 x 1 mm med 5 gjenger

12 L Z+0 F100 M3

13 CC X+40 Y+25


14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

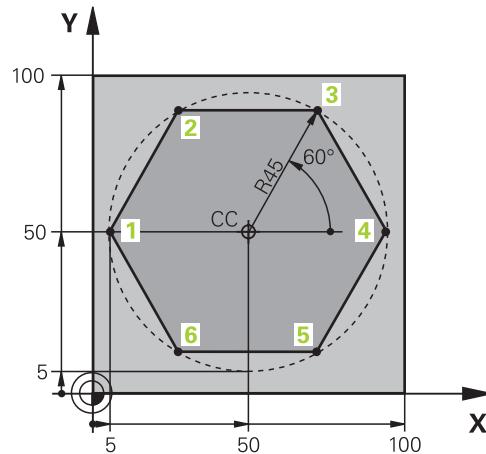**Eksempel: Polar, lineær bevegelse**

<b>0 BEGIN PGM LINEARPO MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	Råemnedefinisjon
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S4000</b>	Verktøyoppkall
<b>4 CC X+50 Y+50</b>	Definer nullpunkt for polarkoordinater
<b>5 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner verktøy
<b>7 L Z-5 R0 F1000 M3</b>	Kjør til bearbeidingsdybden
<b>8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250</b>	Kjør kontur frem til punkt 1 på en sirkelbane med tangentiel tilknytning
<b>9 LP PA+120</b>	Kjør frem til punkt 2
<b>10 LP PA+60</b>	Kjør frem til punkt 3
<b>11 LP PA+0</b>	Kjør frem til punkt 4
<b>12 LP PA-60</b>	Kjør frem til punkt 5
<b>13 LP PA-120</b>	Kjør frem til punkt 6
<b>14 LP PA+180</b>	Kjør frem til punkt 1
<b>15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000</b>	Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiel tilknytning
<b>16 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Frikjør verktøy, programslutt
<b>17 END PGM LINEARPO MM</b>	

## Eksempel: Heliks

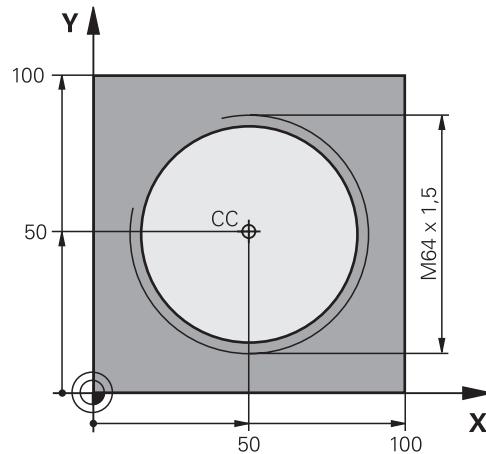

<b>0 BEGIN PGM HELIX MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	Råemnedefinisjon
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S1400</b>	Verktøyoppkall
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 L X+50 Y+50 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner verktøy
<b>6 CC</b>	Overfør siste programmerte posisjon som pol
<b>7 L Z-12,75 R0 F1000 M3</b>	Kjør til bearbeidingsdybden
<b>8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100</b>	Kjør kontur frem til en sirkel med tangentiel tilknytning
<b>9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200</b>	Kjør heliks
<b>10 DEP CT CCA180 R+2</b>	Forlat kontur på en sirkel med tangentiel tilknytning
<b>11 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Frikjør verktøy, programslutt
<b>12 END PGM HELIX MM</b>	

## 5.6 Banebevegelser – Fri konturprogrammering FK (alternativ nr. 19)

### Grunnleggende


Emnetegninger som ikke har NC-kompatible mål, inneholder ofte koordinatangivelser som du ikke kan taste inn ved hjelp av de grå dialogtastene.

Disse verdiene programmerer du direkte med den frie konturprogrammeringen FK, f.eks.

- hvis kjente koordinater ligger på konturelementet eller i nærheten
- hvis retningsangivelser viser til et annet konturelement
- hvis retningsangivelser og angivelser av konturvegelsene er kjent

Styringen beregner konturen ut fra de kjente koordinatangivelsene og støtter programmeringsdialogen med den interaktive FK-grafikken.

Illustrasjonen opp til høyre viser en dimensjonering som enklest legges inn ved hjelp av FK-programmering.

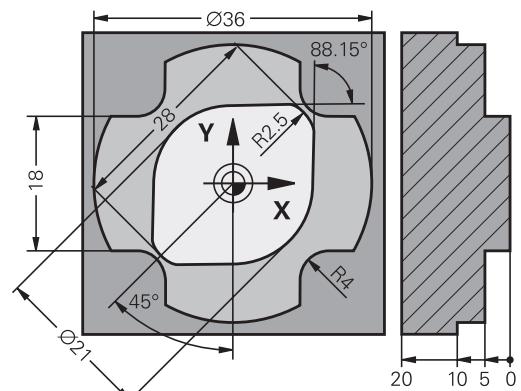

#### Merknader til programmeringen

Legg inn alle tilgjengelige data for hvert konturelement. Programmer også verdier i hver NC-blokk, som ikke endrer seg: Data som ikke er programmert, gjelder som ukjent.

Q-parametere er tillatt i alle FK-elementer unntatt i elementer med relative referanser (f.eks. **RX** eller **RAN**), dvs. elementer med referanse til andre NC-blokker.

Når du blander konvensjonell og fri konturprogrammering i et NC-program, må hvert enkelt FK-segment være entydig definert

Programmer alle konturlinjer før du f.eks. kombinerer dem med SL-sykluser. Dermed sikrer du at konturlinjene er korrekt definert og slipper å få unødvendige feilmeldinger.

Styringen trenger et fast utgangspunkt for alle beregninger. Rett før FK-segmentet programmerer du en posisjon som inneholder begge koordinatene i arbeidsplanet. Du programmerer ved hjelp av de grå dialogtastene. Ikke programmer Q-parametere i denne NC-blokken.

Når den første NC-blokk'en i FK-segmentet er en **FCT**- eller **FLT**-blokk, må du programmere minst to NC-blokker med de grå dialogtastene. Dermed er fremkjøringsretningen entydig bestemt.

Et FK-segment kan ikke starte rett bak et **LBL**-merke. Du kan ikke kombinere syklusoppkallingen **M89** med FK-programmering.

## Bestemme arbeidsplan

Du kan bare programmere konturelementer i arbeidsplanet hvis du bruker den frie konturprogrammeringen.

Styringen fastsetter arbeidsplanet for FK-programmering etter følgende hierarki:

- 1 Med planet som er beskrevet i en **FPOL**-blokk
- 2 Med arbeidsplanet som er definert i **TOOL CALL** (f.eks. **Z = X/Y-plan**)
- 3 Hvis ikke noe passer, er standardplanet Z/Y aktivt

Visningen av FK-funksjonstastene er avhengig av spindelaksen i råemnedefinisjonen. Hvis du angir spindelaksen **Z** i råemnedefinisjonen, viser styringen f.eks. bare FK-funksjonstaster for X/Y-planet.

## Bytte arbeidsplan

Hvis du trenger et annet arbeidsplan enn det som er aktivt for øyeblikket, til programmeringen, gjør du som følger:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PLAN XY ZX YZ**
- ▶ Styringen viser FK-funksjonstastene i planet du nettopp valgte

## Grafikk for FK-programmering




Hvis du vil bruke grafikken under FK-programmeringen, velger du skjerminndelingen **PROGR.+ GRAFIKK**.

**Mer informasjon:** "Programmere", Side 72



Programmer alle konturlinjer før du f.eks. kombinerer dem med SL-sykkluser. Dermed sikrer du at konturlinjene er korrekt definert og slipper å få unødvendige feilmeldinger.

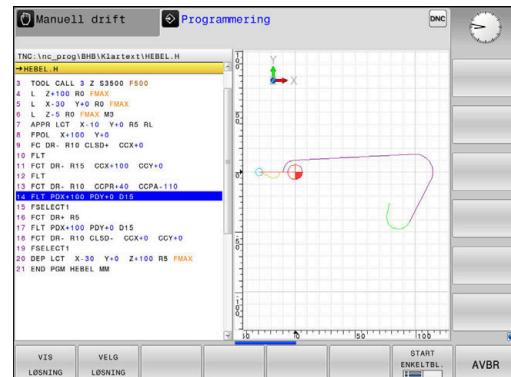

Hvis koordinatangivelsene er ufullstendige, vil det ofte ikke være mulig å definere en emnekontur entydig. I så fall viser styringen de ulike løsningene i FK-grafikken, slik at du kan velge ut den som blir riktig.

Styringen bruker ulike farger i FK-grafikken:

■ **blå:** entydig bestemt konturelement

Styringen viser det siste FK-elementet med blå farge først etter frakjøringsbevegelsen.

■ **lilla:** konturelement som fortsatt ikke er entydig bestemt

■ **oker:** midtpunktbane for verktøy

■ **rød:** hurtiggangbevegelse

■ **grønn:** flere løsninger er mulig

Når dataene gir flere mulige løsninger og konturelementet vises med grønn farge, velger du riktig kontur ved å



► Trykk på funksjonstasten **VIS LØSNING** helt til konturelementet vises riktig. Hvis det ikke er mulig å skille mulige løsninger fra hverandre i standardvisningen, bruker du zoomfunksjonen.



► Det viste konturelementet stemmer overens med tegningen: Bekreft med funksjonstasten **VELG LØSNING**

Hvis du synes det er for tidlig å bekrefte konturen som blir vist med grønn farge, trykker du på funksjonstasten **START ENKELTBL.** for å gå videre i FK-dialogen.



Imidlertid bør du bekrefte de konturelementene som er grønne, så tidlig som mulig med **VELG LØSNING**, for på den måten å begrense antall mulige løsninger for de etterfølgende konturelementene.

### Vise blokknr i grafikkvinduet

Slik viser du blokknr i grafikkvinduet:



► Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **INN**







## FK-dialog åpen

Når du skal åpne FK-dialogen, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på tasten **FK**
- > Styringen viser funksjonstastlinjen med FK-funksjonene

Når du åpner FK-dialogen med en av disse funksjonstastene, viser styringen flere funksjonstastlinjer. Disse kan du bruke til å angi kjente koordinater, retningsangivelser og angivelser for konturvebegelser.

### Funksjons-tast FK-element

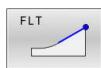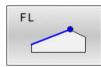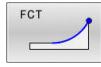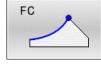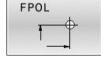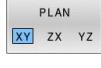	Linje med tangential tilknytning
	Linje uten tangential tilknytning
	Sirkelbue med tangential tilknytning
	Sirkelbue uten tangential tilknytning
	Pol for FK-programmering
	Velge arbeidsplan

## Avslutte FK-dialog

Når du skal avslutte funksjonstastlinjen til FK-dialogen, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBR**


Alternativ

- ▶ Trykk på tasten **FK** på nytt

## Pol for FK-programmering



- ▶ Vise skjermtastene for fri konturprogrammering:  
Trykk på tasten **FK**
- ▶ Åpne dialog for definisjon av polen: Trykk på funksjonstasten **FPOL**.
- > Styringen viser akse-funksjonstastene i det aktive arbeidsplanet.
- ▶ Oppgi polkoordinatene med disse funksjonstastene.

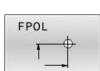

Polen for FK-programmeringen blir værende aktiv helt til du definerer en ny via FPOL.

## Programmere linjer fritt

### Linje uten tangential tilknytning



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**
  - ▶ Åpne dialog for frie linjer: Trykk på funksjonstasten **FL**.
  - > Styringen viser flere funksjonstaster.
  - ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av disse funksjonstastene.
  - ▶ FK-grafikken viser den programmerte konturen med lilla farge inntil det er lagt inn tilstrekkelig informasjon. Ved flere løsningsmuligheter brukes grafikken grønt.
- Mer informasjon:** "Grafikk for FK-programmering", Side 177



### Linje med tangential tilknytning

Hvis linjen går tangentialt over i et annet konturelement, åpner du dialogen med funksjonstasten **FLT**:



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**.
- ▶ Åpne dialog: Trykk på funksjonstasten **FLT**
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av funksjonstastene

## Programmere sirkelbaner fritt

### Sirkelbane uten tangential tilknytning



- ▶ Vise skjermtastene for fri konturprogrammering:  
Trykk på tasten **FK**
  - ▶ Åpne dialog for fri sirkelbue: Trykk på funksjonstasten **FC**.
  - > Styringen viser funksjonstastene som du bruker når du legger inn data direkte for sirkelbanen eller sirkelsentrum.
  - ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av disse funksjonstastene.
  - ▶ FK-grafikken viser den programmerte konturen med lilla farge inntil det er lagt inn tilstrekkelig informasjon. Ved flere løsningsmuligheter brukes grafikken grønt.
- Mer informasjon:** "Grafikk for FK-programmering", Side 177



### Sirkelbane med tangential tilknytning

Hvis sirkelbanen går tangentialt over i et annet konturelement, åpner du dialogen med funksjonstasten **FCT**:



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**.
- ▶ Åpne dialog: Trykk på skjermtasten **FCT**
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av funksjonstastene



## Inntastingsmuligheter

### Sluttpunktkoordinater


Funksjonstaster	Kjent informasjon
	Rettvinklede koordinater X og Y
	Polarcoordinater som refererer til FPOL

### Eksempel

7 FPOL X+20 Y+30

8 FL IX+10 Y+20 RR F100

9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

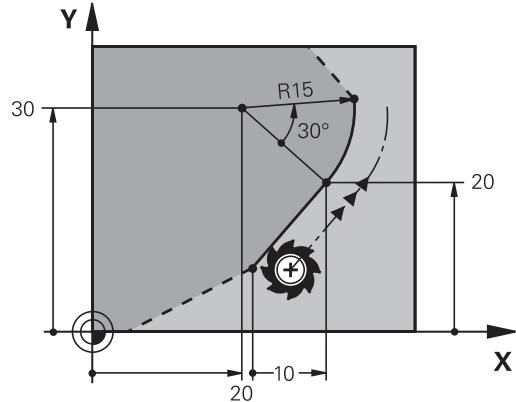

### Retning og lengde for konturelementer



Funksjons- taster	Kjent informasjon
	Linjens lengde
	Linjens hellingsvinkel
	Kordelengden LEN til sirkelbuesegmentet
	Hellingsvinkel AN på innløpstangenten
	Sentervinkel til sirkelbuesegmentet

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Den inkrementelle hellingsvinkelen **IAN** refererer til retningen til den forrige posisjoneringsblokken. NC-programmer fra eldre styringer (også iTNC 530) er ikke kompatible. Det er fare for at det oppstår en kollisjon under utføring av importerte NC-programmer!

- ▶ Kontroller forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Tilpass importerte NC-programmer ved behov

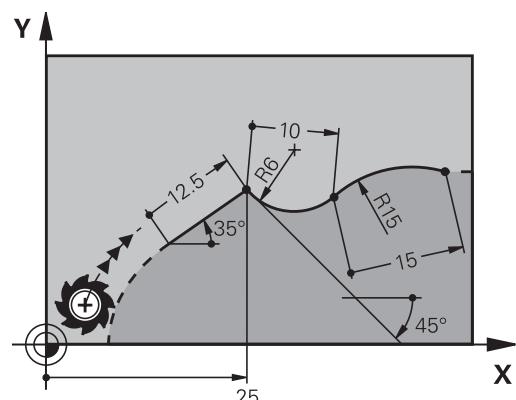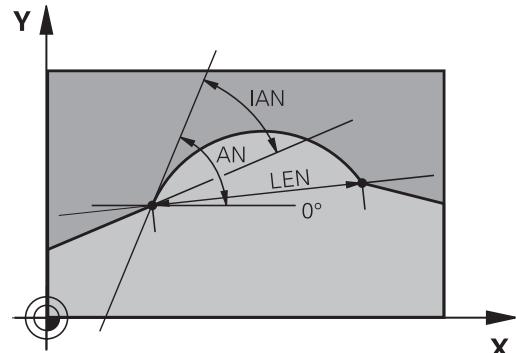

### Eksempel

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15


### Sirkelmidtpunkt CC, radius og rotasjonsretning i FC-/FCT-blokken

For fritt programmerte sirkelbaner beregner styringen et sirkelsentrums ut fra de data som du har tastet inn. Dermed kan du også med FK-programmering programmere en full sirkel i en NC-blokk.



Hvis du vil definere sirkelmidtpunkt i polarkoordinater, må du definere polen med funksjonen FPOL i stedet for med **CC**. FPOL blir da værende aktiv frem til neste NC-blokk med **FPOL** og fastsettes med rettvinklede koordinater.



Et sirkelsentrums eller en pol som er programmert eller automatisk beregnet, gjelder bare for sammenhengende, vanlige segmenter eller FK-segmenter. Hvis et FK-segment deler to vanlig programmerte programsegmenter, går informasjonen om et sirkelsentrums eller en pol tapt. Begge de vanlig programmerte segmentene må inneholde egne eller eventuelt også identiske CC-blokker. Omvend fører også et vanlig segment mellom to FK-segmenter til at denne informasjonen går tapt.


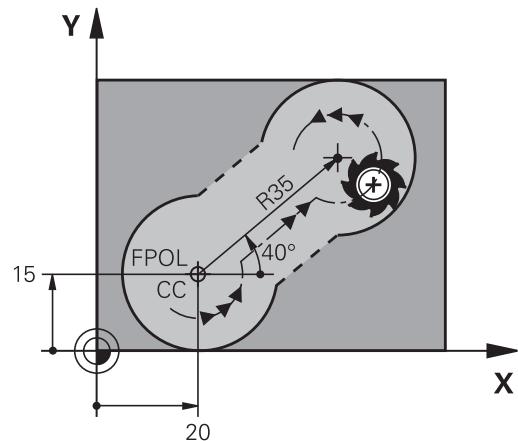


#### Funksjonstaster

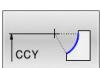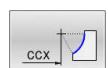


#### Kjent informasjon

Sentrums i rettvinklede koordinater

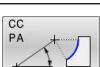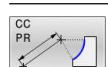

Sentrums i polarkoordinater

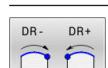

Rotasjonsretning for sirkelbanen



Radius for sirkelbanen

#### Eksempel

**10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15**

**11 FPOL X+20 Y+15**

**12 FL AN+40**

**13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40**

## Lukkede konturer

Med funksjonstasten **CLSD** angir du starten og slutten på en lukket kontur. Dermed blir antall mulige løsninger redusert for det siste konturelementet.

**CLSD** angir du i den første og siste NC-blokken i et FK-segment i tillegg til en annen konturangivelse.

Funksjons-tast	Kjent informasjon
	
Konturstart:	CLSD+
Konturslutt:	CLSD-


## Eksempel

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
```

```
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
```

```
...
```

```
17 FC DR- R+15 CLSD-
```

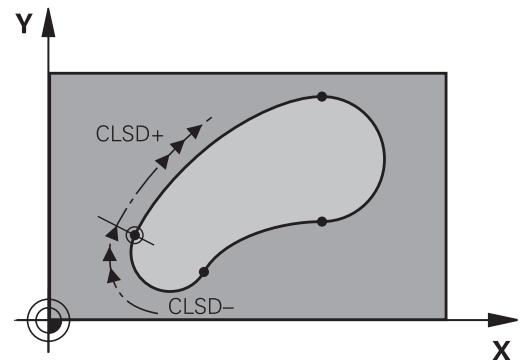


## Tilleggspunkter

Både for frie linjer og frie sirkelbaner kan du legge inn koordinater for tilleggspunkter på eller ved siden av konturen.

### Tilleggspunkter på en kontur

Tilleggspunkter befinner seg direkte på linjen, eventuelt på forlengelsen av linjen, eller direkte på sirkelbanen.

Funksjonstaster	Kjent informasjon
	X-koordinaten for tilleggspunktet P1 eller P2 for en linje
	Y-koordinaten for tilleggspunktet P1 eller P2 for en linje
	X-koordinaten for tilleggspunktet P1, F2 eller P3 for en sirkelbane
	Y-koordinaten for tilleggspunktet P1, F2 eller P3 for en sirkelbane

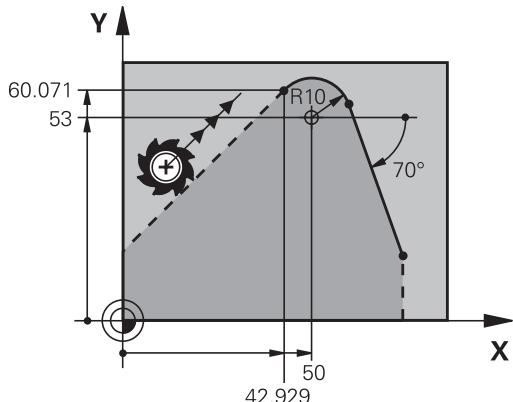

### Tilleggspunkter ved siden av en kontur

Funksjonstaster	Kjent informasjon
	X- og Y-koordinater for tilleggs- punktet ved siden av en linje
	Avstanden fra tilleggspunktet til linjen
	X- og Y-koordinat for et tilleggs- punkt ved siden av en sirkelbane
	Avstanden fra tilleggspunktet til sirkelbanen

### Eksempel

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

## Relativreferanser


Relativreferanser er angivelser som refererer til et annet konturelement. Funksjonstaster og programord for **Relativreferanser** begynner med en **R**. Illustrasjonen til høyre viser målangivelser som du bør bruke ved programmering av relativreferanser.



Koordinater med relative referanser må alltid angis inkrementelt. I tillegg angir du NC-blokknr. til konturelementet som det refereres til.

Konturelementet som du angir blokknr. til, kan ikke stå mer enn 64 posisjoneringsblokker før NC-blokk der du programmer referansen.

Hvis du sletter en NC-blokk som du har brukt som referanse, vil styringen vise en feilmelding. Endre NC-programmet før du sletter denne NC-blokken.

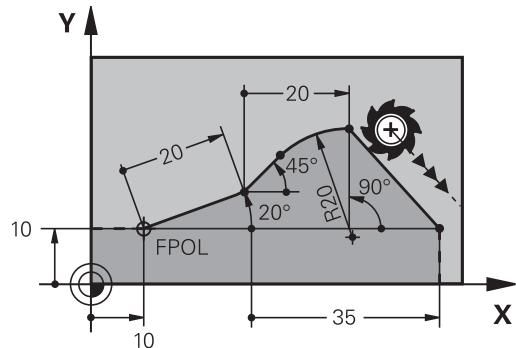

## Relativ referanse til NC-blokk N: Sluttpunktkoordinater

### Funksjonstaster Kjent informasjon

		Rettvinklede koordinater med referanse til NC-blokk N
--	--	-------------------------------------------------------

		Polarkoordinater med referanse til NC-blokk N
--	--	-----------------------------------------------

### Eksempel

12 FPOL X+10 Y+10
13 FL PR+20 PA+20
14 FL AN+45
15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13
16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

### Relativ referanse til NC-blokk N: Retning og avstand til konturelementet


Funksjonstast	Kjent informasjon
	Vinkelen mellom en linje og et annet konturelement, eller mellom en innløpstangent på en sirkelbue og et annet konturelement
	Linje parallel med annet konturelement
	Avstanden fra linjene til det parallele konturelementet

#### Eksempel

```

17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18

```

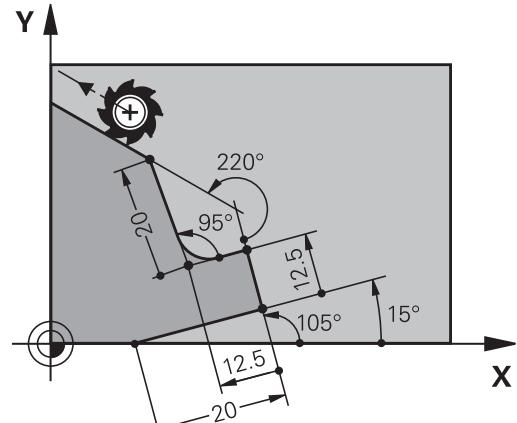

### Relativ referanse til NC-blokk N: Sirkelsentrums CC


Funksjonstast	Kjent informasjon
	Rettvinklede koordinater for sirkelsentrums CC med referanse til NC-blokk N
	Polar koordinater for sirkelsentrums CC med referanse til NC-blokk N

#### Eksempel


```

12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

```

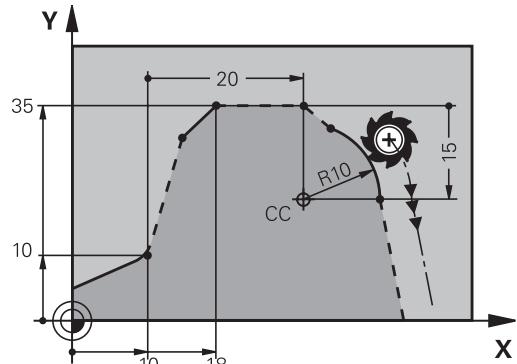


## Eksempel: FK-programmering 1

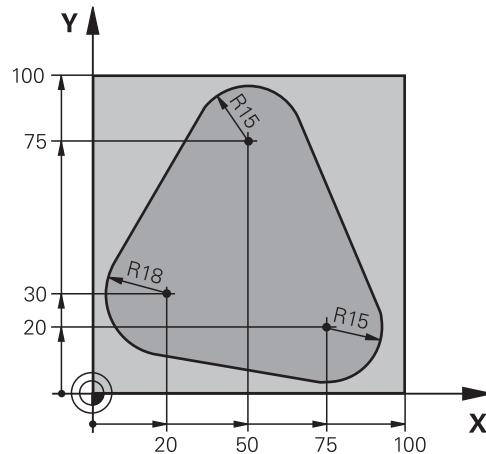


<b>0 BEGIN PGM FK1 MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	Råemnedefinisjon
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S500</b>	Verktøyoppkall
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 L X-20 Y+30 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner verktøy
<b>6 L Z-10 R0 F1000 M3</b>	Kjør til bearbeidingsdypden
<b>7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250</b>	Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning
<b>8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30</b>	FK-segment:
<b>9 FLT</b>	Programmer kjente data til hvert konturelement
<b>10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75</b>	
<b>11 FLT</b>	
<b>12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20</b>	
<b>13 FLT</b>	
<b>14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30</b>	
<b>15 DEP CT CCA90 R+5 F1000</b>	Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning
<b>16 L X-30 Y+0 R0 FMAX</b>	
<b>17 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Frikjør verktøy, programslutt
<b>18 END PGM FK1 MM</b>	

## Eksempel: FK-programmering 2

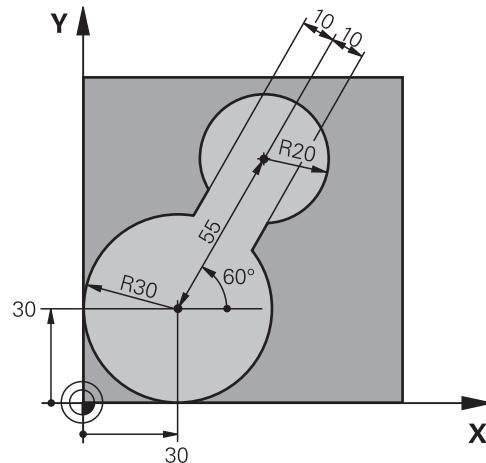

<b>0 BEGIN PGM FK2 MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	Råemnedefinisjon
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S4000</b>	Verktøyoppkall
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 L X+30 Y+30 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner verktøy
<b>6 L Z+5 R0 FMAX M3</b>	Forposisjoner verktøyaksen
<b>7 L Z-5 R0 F100</b>	Kjør til bearbeidingsdypden
<b>8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350</b>	Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning
<b>9 FPOL X+30 Y+30</b>	FK-segment:
<b>10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30</b>	Programmer kjente data til hvert konturelement
<b>11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10</b>	
<b>12 FSELECT 3</b>	
<b>13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60</b>	
<b>14 FSELECT 2</b>	
<b>15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10</b>	
<b>16 FSELECT 3</b>	
<b>17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30</b>	
<b>18 FSELECT 2</b>	
<b>19 DEP LCT X+30 Y+30 R5</b>	Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning
<b>20 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Frikjør verktøy, programslutt
<b>21 END PGM FK2 MM</b>	

## Eksempel: FK-programmering 3

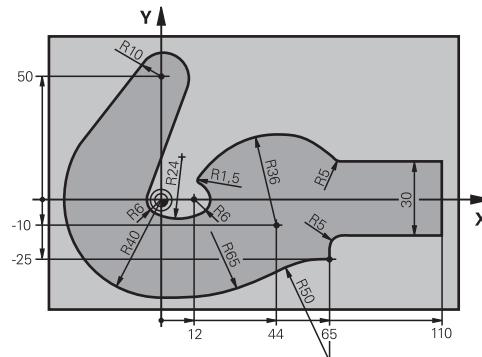

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Råemnedefinisjon
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Verktøyoppkall
4 L Z+250 R0 FMAX	Frikjør verktøy
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Forhåndsposisjoner verktøy
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kjør til bearbeidingsdybden
7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK-segment:
9 FLT	Programmer kjente data til hvert konturelement
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning

**31 L X-70 R0 FMAX****32 L Z+250 R0 FMAX M2****33 END PGM FK3 MM**

Frikjør verktøy, programslutt

# 6

**Programmerings-  
hjelp**

## 6.1 GOTO-funksjon

### Bruke tasten GOTO

#### Hoppe med tasten GOTO

Med tasten **GOTO** kan du, uavhengig av den aktive driftsmodusen, hoppe til et bestemt ste i NC-programmet.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- > Styringen viser et overlappings vindu.
- ▶ Angi nummer
- ▶ Velg hoppinstruks med funksjonstast, f.eks. hopp nedover med angitt antall

Kontrollsystemet har følgende muligheter:

Funksjons-tast	Funksjon
	Hopp oppover med antall angitte linjer
	Hopp nedover med antall angitte linjer
	Hopp til angitt blokknummer



Bruk bare hoppefunksjonen **GOTO** ved programmering og testing av NC-programmer. Ved kjøring må du bruke funksjonen **Mid-prg-ops**.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-program**

#### Hurtigvalg med tasten GOTO

Med tasten **GOTO** kan du åpne Smart-Select-vinduet der du enkelt kan velge spesialfunksjoner eller sykluser.

Slik går du frem når du skal velge spesialfunksjoner:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- 
- ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- > Styringen viser et overlappings vindu med strukturvisningen til spesialfunksjonene
- ▶ Velg ønsket funksjon


**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

#### Åpne valgvinduet med tasten GOTO

Når styringen tilbyr en valgmeny, kan du bruke tasten **GOTO** til å åpne valgvinduet. Du kan da se de mulige angivelsene.

## 6.2 Skjermtastatur

Hvis du bruker kompaktversjonen (uten alfanumerisk tastatur) av styringen, kan du angi bokstaver og spesialtegn med skjermtastaturet eller med et alfanumerisk tastatur som er koblet til via USB.

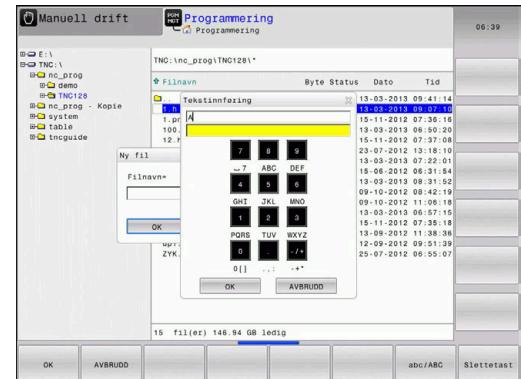

### Angi tekst med skjermtastatur

Når du skal arbeide med skjermtastaturet, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på tasten **GOTO** for å angi bokstaver, f.eks. for programnavn eller katalognavn, med skjermtastaturet.
- ▶ Styringen åpner et vindu hvor styringens inndatafelt for tall vises sammen med den tilsvarende bokstavtilordningen.
- ▶ Trykk flere ganger på den numeriske tasten til markøren står på den ønskede bokstaven.
- ▶ Vent til styringen overtar det valgte tegnet før du angir neste tegn.
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK** hvis du vil ta i bruk teksten i det åpnede dialogfeltet

8

OK

Du kan velge mellom store og små bokstaver med funksjonstasten **abc/ABC**. Hvis maskinprodusenten har definert ytterligere spesialtegn, kan du kalle opp og sette inn disse med funksjonstasten **SPEIALTEGN**. Hvis du vil slette enkelttegn, trykker du på funksjonstasten **BACKSPACE**.

## 6.3 Visning av NC-programmene

### Syntaksfremheving


Styringen viser syntakselementer med forskjellige farger avhengig av betydningen deres. Fargefremhevingen gjør at NC-programmer er mer oversiktlige og enklere å lese.

#### Fargefremheving av syntakselementer

Bruk	Farge
Standardfarge	Sort
Visning av kommentarer	Grønn
Visning av tallverdier	Blå
Visning av blokknummeret	Lilla
Visning av FMAX	Oransje
Visning av matingen	Brun

### Rullefelt

Med rullefeltet på høyre side av programvinduet kan du forskyve skjermbildeinnholdet med musen. I tillegg kan du ved hjelp av størrelsen og posisjonen til rullefeltet dra konklusjoner om programlengden og posisjonen til markøren.

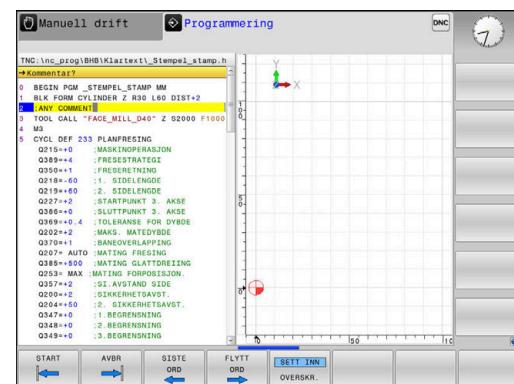

## 6.4 Sette inn kommentar

### Bruk


Du kan legge til kommentarer i et NC-program for å forklare eller gi tips til programtrinn.



Styringen viser lengre kommentarer ulikt avhengig av maskinparameteren **lineBreak** (nr. 105404). Enten brytes linjene i kommentaren eller tegnet >> symboliserer ytterligere innhold.

Siste tegn i en kommentarblokk kan ikke være en tilde (~).

Du kan legge inn en kommentar på flere måter.

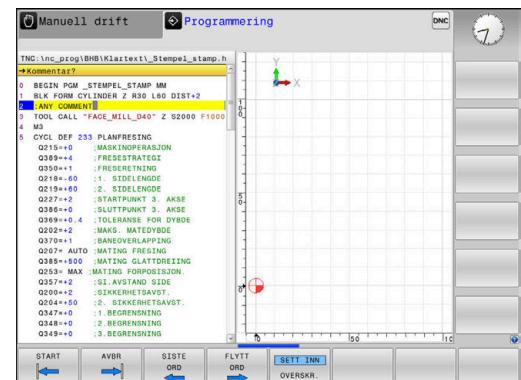

### Kommentar når programmet skrives

- ▶ Angi data for en NC-blokk.
- ▶ Trykk på ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- ▶ Styringen viser spørsmålet **Kommentar?**
- ▶ Skriv inn kommentaren.
- ▶ Avslutt NC-blokken med tasten **END**.

### Sette inn kommentar senere

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge inn en kommentar i.
- ▶ Velg det siste ordet i NC-blokken med høyre pil tast:
- ▶ Trykk på ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- ▶ Styringen viser spørsmålet **Kommentar?**
- ▶ Skriv inn kommentaren.
- ▶ Avslutt NC-blokken med tasten **END**.

### Kommentar i separat NC-blokk

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge til kommentaren bak.
- ▶ Åpne programmeringsdialogen med tasten ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- ▶ Skriv inn kommentaren, og avslutt NC-blokken med tasten **END**.

## Kommentere ut NC-blokk senere

Hvis du vil endre en eksisterende NC-blokk til en kommentar, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg NC-blokken som du vil kommentere ut.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN KOMMENTAR**
- Alternativ
  - ▶ Trykk på tasten < på det alfanumeriske tastaturet
  - > Styringen oppretter en ; (semikolon) på begynnelsen av blokken.
  - ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

## Endre kommentar om NC-blokk

Hvis du vil endre en utkommentert NC-blokk til en aktiv NC-blokk, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg kommentarblokken som du vil endre.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FJERN KOMMENTAR**
- Alternativ
  - ▶ Trykk på tasten > på det alfanumeriske tastaturet
  - > Styringen fjerner ; (semikolon) på begynnelsen av blokken.
  - ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

## Funksjoner for redigering av kommentar

Funksjons-tast	Funksjon
	Hoppe til begynnelsen av kommentaren
	Hoppe til slutten av kommentaren
	Hopp til begynnelsen av et ord. Du skiller ad ord med et mellomromstegn.
	Hopp til slutten av et ord. Du skiller ad ord med et mellomromstegn.
	Veksle mellom tilføyings- og overskrivingsmodus

## 6.5 Redigere NC-program etter ønske

Det er ikke mulig å angi bestemte syntakselementer direkte ved hjelp av de tilgjengelige tastene og funksjonstasten i NC-redigeringsprogrammet, f.eks. LN-blokker.

For å hindre at et eksternt tekstdredigeringsprogram brukes tilbys styringen følgende muligheter:

- Fri syntaksangivelse i tekstdredigeringsprogrammet som er integrert i styringen
- Fri syntaksangivelse i NC-redigeringsprogrammet ved hjelp av tasten ?

### Fri syntaksangivelse i tekstdredigeringsprogrammet som er integrert i styringen

Når du skal legge til et eksisterende NC-program med ekstra syntaks, går du frem på følgende måte:

- 
- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
  - ▶ Styringen åpner filbehandlingen.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG RED. PROG.**
  - ▶ Styringen åpner et valgvindu.
  - ▶ Velg alternativet **TEKSTREDIGERINGSPROGRAM**.
  - ▶ Bekreft valget med **OK**.
  - ▶ Legg til ønsket syntaks.




Styringen utfører ikke noen kontroll av syntaksen i tekstdredigeringsprogrammet. Kontroller angivelsene dine i NC-redigeringsprogrammet etterpå.

### Fri syntaksangivelse i NC-redigeringsprogrammet ved hjelp av tasten ?



For denne funksjonen trenger du et alfanumerisk tastatur som er koblet til via USB.

Når du skal legge til et eksisterende, åpnet NC-program med ekstra syntaks, går du frem på følgende måte:

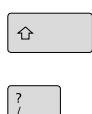- 
- ▶ Angi ?
  - ▶ Styringen åpner en ny NC-blokk.
  - ▶ Legg til ønsket syntaks.
  - ▶ Bekreft angivelsen med **END**.



Styringen utfører en kontroll av syntaksen etter bekreftelsen. Feil fører til **ERROR**-blokker.

## 6.6 Hoppe over NC-blokker

### Sette inn /-tegn

Du kan velge om du vil skjule NC-blokker.

Hvis du vil skjule NC-blokker i driftsmodusen **Programmering**, gjør du følgende:



- ▶ Velg ønsket NC-blokk
  
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN**
- > Styringen legger til /-tegnet.

### Slette skråstrek /-tegn

Hvis du vil vise NC-blokker igjen i driftsmodusen **Programmering**, gjør du følgende:



- ▶ Velg skjult NC-blokk
  
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FJERN**
- > Styringen fjerner /-tegnet.

## 6.7 Dele in NC-programmer

## Definisjon, mulige bruksområder

Styringen gir deg muligheten til å kommentere NC-programmene med inndelingsblokker. Inndelingsblokker er tekster (maks. 252 tegn) som fungerer som kommentarer eller overskrifter for de etterfølgende programlinjene.

Lange og komplekse NC-programmer kan utformes på en mer forståelig og oversiktig måte ved hjelp av logiske inndelingsblokker.


Dette gjør det enklere å foreta endringer i NC-programmet på et senere tidspunkt. Inndelingsblokker kan settes inn hvor som helst i et NC-program.

I tillegg kan inndelingsblokkene vises i et eget vindu, og de kan også bearbeides eller utvides. Bruk en egnet skjerminndeling til dette.

Inndelingspunkter som legges til, administrerer styringen i en separat fil (filendelse .SEC.DEP). Dermed blir navigeringshastigheten i inndelingsvinduet høyere.

I følgende driftsmodi kan du velge skjermbildeinndelingen **PROGR.+ INNDEL**:

- Programkjøring enkeltblokk
  - Programkjøring blokkrekke
  - Programmering

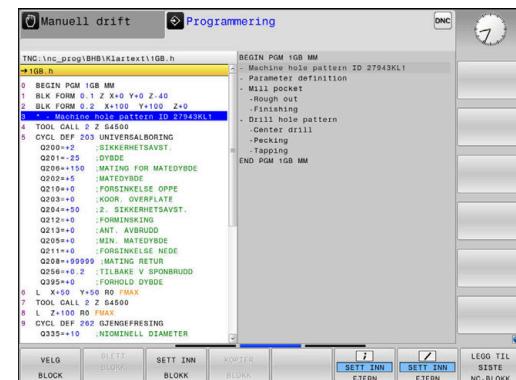

## Vise inndelingsvindu / bytte aktivt vindu

- ▶ Vise inndelingsvindu: Trykk på funksjonstasten **PROGR.+ INNDEL.** for skjermbildeinndeling
  - ▶ Bytte aktivt vindu: Trykk på funksjonstasten **BYTT VINDU**



## Legge til inndelingsblokk i programvinduet

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge til en inndelingsblokk bak
    - ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
  - ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM MERINGS HJELP**.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN INNDELING**
  - ▶ Angi inndelingstekst
  - ▶ Endre ev. inndelingsdybden (innrykket) med funksjonstastene



Inndelingspunktene kan bare rykkes inn under redigering.

Du kan også legge inn inndelingsblokker med tastekombinasjonen **Shift+ 8**.

## **Velge blokker i inndelingsvinduet**

Når du hopper fra en blokk til en annen i inndelingsvinduet, viser styringen samtidig blokkvisningen i programvinduet. På den måten kan du hoppe over store programdeler i få trinn.

## 6.8 Kalkulatoren

### Bruk


Kontrollsystemet har en kalkulator med de viktigste matematiske funksjonene.

- ▶ Vis kalkulatoren ved å trykke på tasten **CALC**.
- ▶ Velge regnefunksjoner: Velg kortkommandoen med en funksjonstast, eller angi den med et alfanumerisk tastatur.
- ▶ Lukk kalkulatoren ved å trykke på tasten **CALC**.

#### Beregningsfunksjon

#### Hurtigtast (funksjonstast)

Addere	+
Subtrahere	-
Multiplisere	*
Dividere	/
Regning med parentes	( )
Arkuskosinus	ARC
Sinus	SIN
Kosinus	COS
Tangens	TAN
Potensere verdier	X^Y
Trekke ut kvadratrot	SQRT
Invers-funksjon	1/x
PI (3,14159265359)	PI
Legge til verdi i bufferminne	M+
Mellomlagre verdi	MS
Kalle opp bufferminne	MR
Slette bufferminne	MC
Naturlig logaritme	LN
Logaritme	LOG
Eksponentialfunksjon	e^x
Kontrollere fortegn	SGN
Opprette absoluttverdi	ABS
Redusere plasser etter komma i et tall	HEL
Redusere plasser foran komma i et tall	FRAC
Modulverdi	MOD
Velge visning	Visning
Slette verdi	CE
Måleenhet	MM eller INCH
Visning av vinkelverdi i buemål (standard: vinkelverdi i grader)	RAD

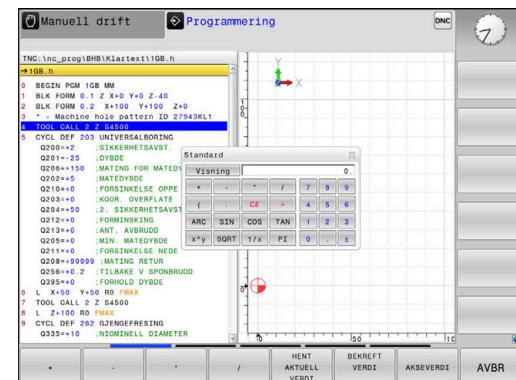

Beregningsfunksjon	Hurtigtast (funksjonstast)
Velge visningsmåte for tallverdi	DEC (desimal) eller HEX (heksadesimal)

#### Overføre den beregnede verdien til NC-programmet.

- ▶ Velg ordet som den beregnede verdien skal overføres til, ved hjelp av piltastene.
- ▶ Åpne kalkulatoren med tasten **CALC**, og utfør den ønskede beregningen.
- ▶ Trykk på funksjonstast **BEKREFT VERDI**
- ▶ Styringen overfører verdien til det aktive inndatafeltet og lukker kalkulatoren.



Du kan også ta i bruk verdier fra et NC-program i lommekalkulatoren. Hvis du trykker på funksjonstasten **HENT AKTUELL VERDI** eller tasten **GOTO**, tar styringen i bruk verdien fra det aktive inndatafeltet i lommekalkulatoren.

Lommekalkulatoren blir værende aktiv også etter skifte til en ny driftsmodus. Trykk på skjermtasten **END** for å lukke lommekalkulatoren.

#### Funksjoner i lommekalkulatoren

Funksjons- tast	Funksjon
	Ta i bruk verdien for den aktuelle akseposisjonen som nominell verdi eller referanseverdi i lommekalkulatoren
	Ta i bruk verdier fra det aktive inntastingsfeltet i lommekalkulatoren
	Ta i bruk tallverdien fra lommekalkulatoren i det aktive inndatafeltet
	Kopiere tallverdien fra lommekalkulatoren
	Sett inn kopiert tallverdi i lommekalkulatoren
	Åpne skjæredatamaskin



Du kan også forskyve kalkulatoren med piltastene på det alfanumeriske tastaturet. Hvis du har koblet til en mus, kan du også forskyve kalkulatoren med denne.

## 6.9 Skjæredatamaskin

### Bruk

Med den nye skjæredatamaskinen kan du beregne spindelturtallet og matingen for en bearbeidingsprosess. De beregnede verdiene kan du deretter ta i bruk i NC-programmet i en åpnet matings- eller turtallsdialog.

Når du skal åpne skjæredatamaskinen, trykker du på funksjonstasten **SKJÆREDATAREGNEMASK..**

Styringen viser funksjonstasten når du:

- trykker på tasten **CALC**
- Definere turtall
- Definere mating
- trykker på funksjonstasten **F** i driftsmodusen **Manuell drift**
- trykker på funksjonstasten **S** i driftsmodusen **Manuell drift**

#### Visningene til skjæredatamaskinen

Avhengig om du beregner et turtall eller en matehastighet vises skjæredatamaskinen med ulike inndatafelt:

#### Vindu for turtalsberegning:

Forkortelse	Beskrivelse
T:	Verktøynummer
D:	Verktøyets diameter
VC:	Skjærehastighet
S=	Resultat for spindelturtall


Hvis du åpner turtallskalkulatoren i et dialogvindu hvor et verktøy allerede er definert, overtar turtallskalkulatoren automatisk verktøynummeret og diameteren. Du angir bare **VC** i dialogvinduet.

#### Vindu for matehastighetsberegning:

Forkortelse	Beskrivelse
T:	Verktøynummer
D:	Verktøyets diameter
VC:	Skjærehastighet
S:	Spindelturtall
Z:	Antall skjær
FZ:	Mating per tann
FU:	Mating per omdreining
F=	Resultat for mating



Du overtar matingen fra **TOOL CALL**-blokken ved hjelp av funksjonstasten **F AUTO** i de etterfølgende NC-blokkene. Hvis du må endre matingen i etterkant, trenger du bare tilpasse mateverdien i **TOOL CALL**-blokk.

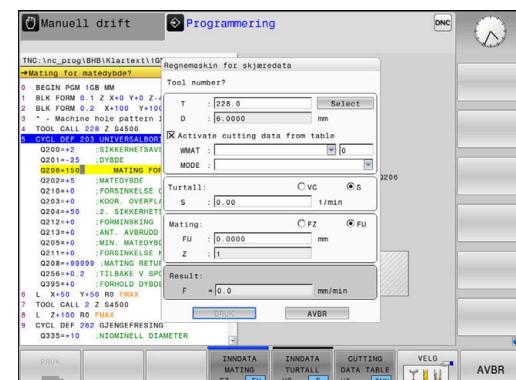

## Funksjoner i skjæredatamaskinen

Du har følgende muligheter avhengig av hvor du åpner skjæredatamaskinen:

Funksjons-tast	Funksjon
	Overføre verdien fra skjæredatamaskinen til NC-programmet.
	Veksle mellom mate- og turtallsberegning
	Veksle mellom mating pr. tann og mating per omdreining
	Slå på eller av Arbeide med skjæredatatabeller
	Velg verktøy fra verktøytabellen
	Forskyve skjæredatamaskin i pilretning
	Skifte til lommekalkulator
	Bruke inch-verdier i skjæredatamaskinen
	Lukke skjæredatamaskin

## Arbeide med skjæredatatabeller

### Bruk

Hvis du lagrer tabeller for materialer, skjærmaterialer og skjæredata på styringen, kan skjæredatamaskinen beregne disse tabellverdiene.

Før du skal arbeide med automatisk turtalls- og mateberegning, gjør du følgende:

- ▶ Angi emnematerialet i tabellen WMAT.tab
- ▶ Angi skjærtematerialet i tabellen TMAT.tab
- ▶ Angi material-/skjærtematerialkombinasjonen i en skjæredatatabell
- ▶ Definer verktøy i verktøytabellen med de nødvendige verdiene
  - Verktøyradius
  - Antall skjær
  - Skjæremasse
  - Skjæredatatabell

## Emnemateriale WMAT

Emnematerialer definerer du i tabellen WMAT.tab. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\table**.

Tabellen inneholder en kolonne for materialet **WMAT** og en kolonne **MAT\_CLASS** der du kan dele inn materialene i materialklasser med like skjærebetingelser, for eksempel NS-EN 10027-2.

Du angir emnematerialet i skjæredatamaskinen på følgende måte:

- ▶ Velge skjæredatamaskin
- ▶ Velg **Aktiver skjæredata fra tabell** i overlappingsvinduet
- ▶ Velg **WMAT** i valgmenyen

NR	WMAT	MAT_CLASS
1	1.0038	10
2	1.0044	10
3	1.0114	10
5	1.0177	10
6	1.0143	10
7	St 37-2	10
8	St 37-3 N	10
9	X 14 CrMo S 17	20
10	1.1404	20
11	1.4305	20
12	V2A	21
13	1.4301	21
14	AlCu4PBMg	100
15	Aluminium	100
16	PTFE	200

## Verktøyets skjæremateriale TMAT

Skjærematerialer definerer du i tabellen TMAT.tab. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\table**.

Du tilordner skjærematerialet i kolonnen **TMAT** i verktøytabellen. Med ytterligere kolonner **ALIAS1**, **ALIAS2** osv. kan du tildele alternative navn for det samme skjærematerialet.

## Skjæredatatabell

Material-/skjærematerialkombinasjonene med de tilhørende skjæredataene definerer du i en tabell av filtypen .CUT. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\system\Cutting-Data**.

Du tilordner den passende skjæredatatabellen i kolonnen **CUTDATA** i verktøytabellen.



Bruk den forenklede skjæredatatabellen og beregn rotasjonstallene og matingene med skjæredata som er uavhengig av verktøyradiusen, for eksempel **VC** og **FZ**.  
Hvis du avhengig av verktøyradius trenger forskjellige skjæretall for beregningen, kan du bruke diameteravhengige skjæredatatabellen.

**Mer informasjon:** "Diameteravhengige skjæredatatabeller", Side 206

NR	MAT_CLASS	MODE	TMAT	VC	FTYPE
0	10 Rough	HSS		28	
1	10 Rough	VHM		70	
2	10 Finish	HSS		90	
3	10 Finish	VHM		70	
4	10 Rough	HSS coated		78	
5	10 Finish	HSS coated		82	
6	20 Rough	VHM		90	
7	20 Finish	VHM		82	
8	100 Rough	HSS		150	
9	100 Finish	VHM		145	
10	100 Rough	VHM		450	
11	100 Finish	VHM		440	
12					
13					
14					

Skjæredatatabellen inneholder følgende kolonner:

- **MAT\_CLASS:** Materialklasse
- **MODE:** Bearbeidingsmodus, for eksempel slettfræsing
- **TMAT:** Skjærematerial
- **VC:** Skjærehastighet
- **FTYPE:** Matetype **FZ** eller **FU**
- **F:** Mating

## Diameteravhengige skjæredatatabeller

I mange tilfeller avhenger hvilke skjæredata du kan arbeide med, av diameteren til verktøyet. Bruk da skjæredatatabellen med filtypen .CUTD. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\system\Cutting-Data**.

Du tilordner den passende skjæredatatabellen i kolonnen **CUTDATA** i verktøytabellen.

Den diameteravhengige skjæredatatabellen inneholder følgende kolonner:

- **F\_D\_0**: Mating ved Ø 0 mm
- **F\_D\_0\_1**: Mating ved Ø 0,1 mm
- **F\_D\_0\_12**: Mating ved Ø 0,12 mm
- ...



Du må ikke fylle ut alle kolonnene. Hvis en verktøydiameter ligger mellom to definerte kolonner, interpolerer styringen matingen lineært.

Nr.	F_D_0	F_D_0_1	F_D_0_12	F_D_0_15	F_D_0_2	F_D_0_25	F_D_0_3	F_D_0_4	F_D_0_5	F_D_0_6
1						0.0010			0.0010	
2									0.0020	
3						0.0010			0.0010	
4						0.0010			0.0010	
5									0.0020	
6						0.0010			0.0010	
7						0.0010			0.0010	
8									0.0020	
9						0.0010			0.0010	
10						0.0010			0.0030	
11						0.0010			0.0030	
12						0.0010			0.0030	
13						0.0010			0.0030	
14						0.0010			0.0030	
15						0.0010			0.0030	
16						0.0010			0.0030	
17									0.0020	
18						0.0010			0.0010	
19						0.0010			0.0010	
20									0.0020	
21						0.0010			0.0010	
22						0.0010			0.0010	
23									0.0020	
24						0.0010			0.0010	
25						0.0010			0.0030	
26						0.0010			0.0030	
27						0.0010			0.0030	

## Merknad

Styringen inneholder eksemplertabeller for automatisk skjæredataberegning i de ulike mappene. Du kan tilpasse tabellene til situasjonene, for eksempel angi hvilke materialer og verktøyer som brukes.


## 6.10 Programmeringsgrafikk

### Inkludere eller ikke inkludere programmeringsgrafikk

Mens du oppretter et NC-program, kan styringen vise den programmerte konturen som 2D-strekgrafikk.

- ▶ Trykk på tasten **Skjermminndeling**.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGR.+ GRAFIKK**
  - ▶ Styringen viser NC-programmet til venstre og grafikken til høyre.
- 
  - ▶ Sett funksjonstasten **AUTOM. TEGNING** til **PÅ**.
  - ▶ Mens du skriver inn programmet, viser styringen hver programmerte bevegelse i grafikkvinduet til høyre.

Hvis styringen ikke skal inkludere grafikken, setter du funksjonstasten **AUTOM. TEGNING** til **AV**.

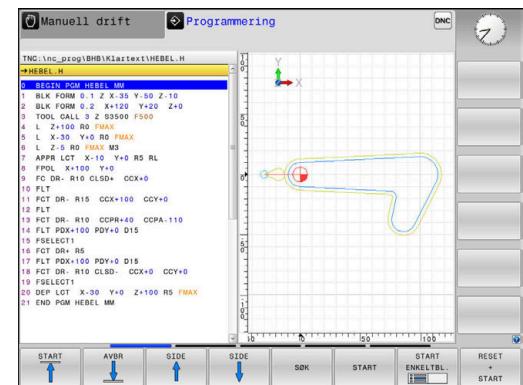

Når **AUTOM. TEGNING** er satt til **PÅ**, tar styringen ikke hensyn til følgende programinnhold ved opprettelse av 2D-strekgrafikk:

- Programdelgjentakeler
- Hoppkommandoer
- M-funksjoner, som f.eks. M2 eller M30
- Syklusoppkallinger
- Advarsel på grunn av sperrede verktøy

Du må derfor kun bruke automatisk tegning under konturprogrammeringen.

Styringen stiller tilbake verktøydataene når du åpner et NC-program på nytt eller trykker på funksjonstasten **NULSTILL + START**.

Styringen bruker ulike farger i programmeringsgrafikken:




- **blå**: fullstendig definert konturelement
- **lilla**: ennå ikke fullstendig definert konturelement, kan f.eks. fortsatt endres av en RND
- **lyseblå**: borer og gjenger
- **oker**: midtpunktbane for verktøy
- **rød**: hurtiggangbevegelse

**Mer informasjon:** "Grafikk for FK-programmering", Side 177

## Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende NC-program

- Med piltastene velger du den NC-blokk som grafikken skal opprettes til, eller trykk på **GOTO** og angi ønsket blokknr direkte.
-  ► Stille tilbake verktøydata som har vært aktive hittil og opprette grafikk: Trykk på funksjonstasten **NULSTILL + START**.

### Flere funksjoner:

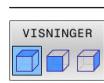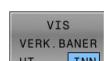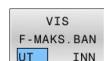Funksjons-tast	Funksjon
	Still tilbake verktøydata som har vært aktive hittil. Opprette programmeringsgrafikk
	Opprette programmeringsgrafikk blokkvis
	Opprette programmeringsgrafikk komplett, eller fullføre etter <b>NULSTILL + START</b>
	Stanse programmeringsgrafikk Denne funksjons-tasten vises bare mens styringen oppretter en programmeringsgrafikk
	Velge visninger <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plantegning</li> <li>■ Visning forfra</li> <li>■ Sidevisning</li> </ul>
	Vise eller skjule verktøystrekninger
	Vise eller skjule verktøystrekninger i hurtiggang


## Vise og skjule blokknr

-  ► Skifte funksjonstastrekke
-  ► Vise blokknr: Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **INN**
- Skjule blokknr: Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **UT**

## Slette grafikk

-  ► Skifte funksjonstastrekke
-  ► Slette grafikk: Trykk på funksjonstasten **SLETT GRAFIKK**

## Vise rutenett

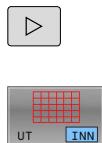

- ▶ Skifte funksjonstastrekke
- ▶ Vise rutenett: Trykk på funksjonstasten  
**Vis rutenett**

## Forstørre eller forminske utsnitt

Du kan selv definere hvordan en grafikk skal vises.

- ▶ Skifte skjermtastrekke

### Følgende funksjoner blir dermed tilgjengelige:

Skjermtast	Funksjon
	Forskyve utsnitt
	Forminske utsnitt
	Forstørre utsnitt
	Stille tilbake utsnitt


Gjenopprett det opprinnelige utsnittet med funksjonstasten

### RESET BLK FORM

Visningen av grafikken kan også endres ved hjelp av musetasten.

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Når du skal forskyve den viste modellen, holder du nede den midtre musetasten, eller musehjulet, og beveger på musen. Hvis du samtidig holder nede Shift-tasten, kan du bare forskyve modellen horisontalt eller vertikalt.
- Når du skal zoomer inn på et bestemt område, holder du den venstre musetasten nede og velger området. Når du slipp opp venstre musetast, forstørrer styringen visningen.
- Når du skal forstørre eller forminske et ønsket område raskt, dreier du musehjulet forover eller bakover.

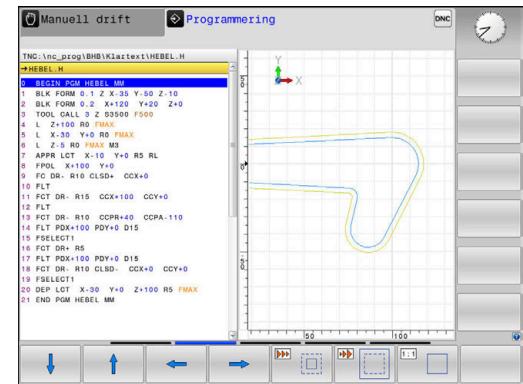

## 6.11 Feilmeldinger

### Vise feil

Styringen viser feil bl.a. ved:

- Feil inndata
- Logiske feil i NC-programmet
- Ikke utførbare konturelementer
- Ulovlig bruk av touch-probe
- Maskinvareendringer

Styringen viser en oppstått feil i toppteksten.

Styringen bruker følgende forskjellige ikoner og skriftfarger for ulike feilklasser:

Ikon	Skriftfarge	Feilkasse	Beskrivelse
	Rød	Feil Type spørsmål	Styringen viser en dialog med valgmuligheter som du må velge fra. <b>Mer informasjon:</b> "Detaljerte feilmeldinger", Side 211
	Rød	Reset-feil	Styringen må startes på nytt. Du kan ikke slette meldingen.
	Rød	Feil	Meldingen må slettes for at du kan fortsette. Kun når årsaken er løst, kan du slette feilen.
	Gul	Advarsel	Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Du kan slette de fleste advarslene til enhver tid, men for noen advarsler må årsaken løses først.
	Blå	Informasjon	Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Du kan slette informasjonen til enhver tid.
	Grønn	Merknad	Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Styringen viser merknaden til neste gyldige tastetrykk.

Tabellinjene er sortert etter prioritet. Styringen viser en melding i toppteksten til den slettes eller blir erstattet av en melding med høyere prioritet (feilkasse).

Lange feilmeldinger og feilmeldinger over flere linjer fremstilles forkortet av styringen. Fullstendig informasjon om alle ubehandledde feil finner du i feilvinduet.

En feilmelding som inneholder nummeret til en NC-blokk, ble forårsaket av denne NC-blokken eller en forutgående.

### Åpne feilvindu

Når du åpner feilvinduet, får du den fullstendige informasjonen som gjelder alle feil som foreligger.




- ▶ Trykk på **ERR**-tasten
- > Styringen åpner feilvinduet og viser alle utestående feilmeldinger fullstendig.

## Detaljerte feilmeldinger

Styringen viser mulige årsaker til feilen samt muligheter for å rette opp feilen:

- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSSINFO.**
  - ▶ Styringen åpner et vindu med informasjon om årsaker til og utbedring av feilen.
  - ▶ Lukk info: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSSINFO.** igjen.

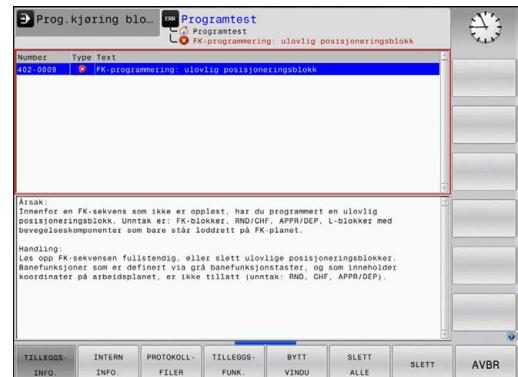

## Feilmeldinger med høy prioritet

Dersom det gis ut en feilmelding når styringen slås på etter at det har blitt foretatt en endring i maskinvaren eller en oppdatering, så åpner styringen automatisk feilvinduet. Styringen viser en feil med typen spørsmål.


Denne feilen kan du bare rette idet du kvitterer for spørsmålet ved hjelp av den respektive funksjonsknappen. Eventuelt fortsetter styringen dialogen inntil årsaken eller korrigeringen av feilen er fullstendig avklart.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**

Dersom det unntaksvis skulle oppstå en **Feil under databehandlingen**, åpner styringen automatisk feilvinduet. En slik feil kan du ikke rette opp.

Slik går du frem:

- ▶ Slå av styringen
- ▶ Start på nytt

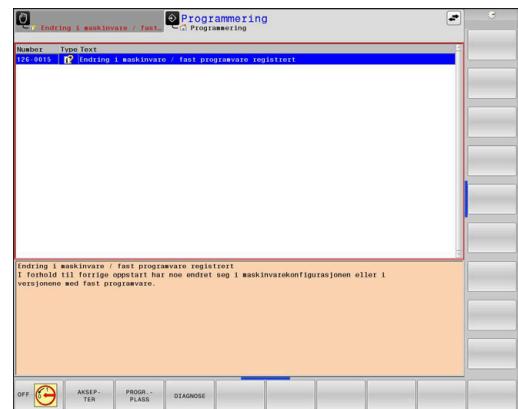

## Funksjonstast INTERN INFO.

Funksjonstasten **INTERN INFO.** gir informasjon om feilmeldingen, som utslukkende er av betydning ved service.

- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **INTERN INFO.**
  - ▶ Styringen åpner et vindu med intern informasjon om feilen.
  - ▶ Lukk detaljert visning: Trykk på funksjonstasten **INTERN INFO.** igjen

## Funksjonstast GRUPPERING

Når du aktiverer funksjonstasten **GRUPPERING**, viser styringen alle advarsler og feilmeldinger med det samme feilnummeret på en linje i feilmeldingsvinduet. På den måten blir listen over meldingene kortere og mer oversiktlig.

Slik grupperer du feilmeldingene:



- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **GRUPPERING**
- > Styringen grupperer de identiske advarslene og feilmeldingene.
- > Hvor hyppig de enkelte meldingene har oppstått, står i parentes i den respektive linjen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**



## Funksjonstasten AKTIVER AKTIVER LAGRING

Ved hjelp av funksjonstasten **AKTIVER AKTIVER LAGRING** kan feilmeldingsnumre føres opp som lagrer en servicefil umiddelbart i etterkant av en feil.



- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTIVER AKTIVER LAGRING**
- > Styringen åpner overlappingsvinduet **Aktiver automatisk lagring**.
- > Definere inndata
  - **Feilmeldingsnummer**: Legg inn tilhørende feilmeldingsnummer
  - **Aktiv**: Sett hake, servicefil opprettes automatisk
  - **Kommentar**: Angi eventuelt kommentar til feilmeldingsnummer
- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE**
- > Styringen lagrer en servicefil automatisk når lagret feilmeldingsnummer foreligger.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**



## Slette feil



Når et NC-program velges eller startes på nytt, styringen sletter de foreliggende advarsler eller feilmeldinger automatisk. Maskinprodusenten fastsetter i den valgfrie maskinparameteren **CfgClearError** (nr. 130200) om automatisk sletting skal utføres.

Når styringen leveres, slettes advarsler og feilmeldinger i driftsmodiene **Programtest** og **Programmering** fra feilmeldingsvinduet automatisk. Meldinger i maskindriftsmodi slettes ikke.

### Slette feil utenfor feilvinduet



- ▶ Trykk på **CE**-tasten
- > Styringen sletter feilene eller merknadene som vises i toppteksten.



I noen situasjoner kan du ikke bruke **CE**-tasten til å slette feilen, da tasten brukes til andre funksjoner.

## Slette feil

- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT**
  - ▶ Alternativt slette alle feil: Trykk på funksjonstasten **SLETT ALLE**



Hvis årsaken til en feil ikke er blitt løst, kan feilen ikke slettes. I dette tilfellet vil feilmeldingen beholdes.

## Feilprotokoll

Styringen lagrer oppståtte feil og viktige hendelser, f.eks. systemstart, i en feilprotokoll. Kapasiteten til feilprotokollen er begrenset. Når feilprotokollen er full, bruker styringen en fil til. Når denne også er full, vil den første feilprotokollen slettes og skrives på nytt, osv. Bytt ved behov fra **GJELDENDE FIL** til **FORRIGE FIL** for å se gjennom feilhistorikken.

- ▶ Åpne feilvindu
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**
  - ▶ Åpne feilprotokoll: Trykk på funksjonstasten **FEIL- PROTOKOLL**
  - ▶ Velg forrige feilprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **FORRIGE FIL**.
  - ▶ Velg gjeldende feilprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **GJELDENDE FIL**.

Den eldste oppføringen i feilprotokollen står først, og den nyeste sist i filen.

## Tasteprotokoll

Styringen lagrer inntastinger og viktige hendelser (f.eks. systemstart) i en tasteprotokoll. Kapasiteten til tasteprotokollen er begrenset. Hvis tasteprotokollen er full, vil det opprettes en tasteprotokoll til. Når denne også er full, vil den første tasteprotokollen slettes og skrives på nytt, osv. Bytt ved behov fra **GJELDENDE FIL** til **FORRIGE FIL** for å se gjennom inputhistorikken.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**
- ▶ Åpne tasteprotokoll: Trykk på funksjonstasten **TASTEPROTOKOLL**
- ▶ Velg forrige tasteprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **FORRIGE FIL**.
- ▶ Still inn aktuell tasteprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **GJELDENDE FIL**.

Styringen lagrer hver inntasting på kontrollpanelet i en tasteprotokoll. Den eldste oppføringen står først og den nyeste sist i filen.

### Oversikt over taster og skjermtaster for å gå gjennom protokollen

Skjermtaster/taster	Funksjon
	Hoppe til tasteprotokollstart
	Hoppe til tasteprotokollslutt
	Søk e. tekst
	Gjeldende tasteprotokoll
	Forrige tasteprotokoll
	Linje forover/bakover
	Tilbake til hovedmeny

## Merknader

Ved en betjeningsfeil, for eksempel bruk av en ikke-tillatt tast eller inntasting av en verdi som er utenfor gyldighetsområdet, viser styringen en merknad i toppteksten for å gjøre deg oppmerksom på betjeningsfeilen. Styringen sletter merknadsteksten ved neste gyldige inntasting.

## Lagre servicefiler

Ved behov kan du lagre den aktuelle tilstanden til styringen slik at en servicetekniker kan bruke den for å analysere situasjonen. En gruppe servicefiler vil da lagres (feil- og tasteprotokoll, samt ytterligere filer som gir informasjon om den aktuelle tilstanden til maskinen og bearbeidingen).



For at servicefiler skal kunne sendes via e-post, lagrer styringen kun aktive NC-programmer med en størrelse opptil 10 MB i servicefilen. Større NC-programmer lagres ikke når servicefilen opprettes.

Hvis du utfører funksjonen **LAGRE SERVICEFILER** flere ganger med samme filnavn, vil den forrige lagrede gruppen med servicefiler overskrives. Ved ny utførelse av funksjonen bør du derfor bruke et annet filnavn.

### Lagre servicefiler



- ▶ Åpne feilvindu
  

PROTOKOLL-  
FILER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**
  

LAGRE  
SERVICE-  
FILER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SERVICEFILER**
- > Styringen åpner et vindu der du kan angi et filnavn eller en hel filbane for servicefilen.
  

OK

- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- > Styringen lagrer servicefilen.

### Lukke feilvindu

Gå frem på følgende måte for å lukke feilvinduet igjen:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBR**
  

ERR

- ▶ Trykk alternativt på **ERR**-tasten
- > Styringen lukker feilvinduet.

## 6.12 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide

### Bruk



Før du kan bruke **TNCguide**, må du laste ned hjelpefilene fra hjemmesiden til HEIDENHAIN.

**Mer informasjon:** "Laste ned gjeldende hjelpefil", Side 220

Det kontekstsensitive hjelpesystemet **TNCguide** inneholder brukerdokumentasjonen i HTML-format. Du åpner **TNCguide** med tasten **HELP**. I enkelte tilfeller vil styringen straks vise den tilhørende informasjonen (kontekstsensitiv oppkalling). Når du redigerer i en NC-blokk og trykker på **HELP**-tasten, kommer du som regel direkte til det stedet i dokumentasjonen der den aktuelle funksjonen er beskrevet.



Styringen forsøker å starte **TNCguide** på det språket som du har stilt inn som dialogspråk. Hvis den nødvendige språkversjonen mangler, åpner styringen den engelske versjonen.

Følgende brukerdokumentasjon er tilgjengelig i **TNCguide**:

- Brukerhånbok for klartekstprogrammering (**BHBKlartext.chm**)
- Brukerhåndbok DIN/ISO-programmering (**BHBIso.chm**)
- Brukerhåndbok Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-programmer (**BHBOperate.chm**)
- Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykuler (**BHBcycle.chm**)
- Brukerhåndbok Programmere målesykuler for emne og verktøy (**BHBtchprobe.chm**)
- Eventuelt brukerhåndbok for program **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Liste over alle NC-feilmeldinger (**errors.chm**)

I tillegg finnes det en bokfil **main.chm**, der alle eksisterende CHM-filer er vist.



Maskinprodusenten har også mulighet til å legge inn mer maskinspesifikk dokumentasjon i **TNCguide**. Disse dokumentene ligger i så fall som en egen bok i filen **main.chm**.



## Arbeid med TNCguide

### Oppkall av TNCguide

Du kan starte **TNCguide** på flere måter:

- Via tasten **HELP**
- Klikk med musen på en funksjonstast, forutsatt at du på forhånd har klikket på hjelpesymbolet nederst til høyre i skjermbildet
- Åpne en hjelpefil (CHM-fil) via filbehandlingen. Styringen kan åpne alle CHM-filer, selv de som ikke er lagret på harddisken til styringen.



På Windows-programmeringsstasjonen blir **TNCguide** åpnet i nettleseren som er definert som standard internt i systemet.



Mange av funksjonstastene har en kontekstsensitiv oppkalling. Det gir deg direkte tilgang til funksjonsbeskrivelsen for den enkelte funksjonstasten. Denne funksjonen kan du velge med musen.

Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken der den aktuelle skjermtasten befinner seg.
- ▶ Klikk med musen på hjelpesymbolet som styringen viser rett til høyre over skjermtastrekken.
- ▶ Musepekeren forandrer seg til et spørsmålstege.
- ▶ Klikk med spørsmålsteget på den funksjonstasten som du ønsker å få forkart funksjonen til.
- ▶ Styringen åpner **TNCguide**. Hvis det ikke eksisterer et inngangspunkt for den valgte funksjonstasten, åpner styringen bokfilen **main.chm**. Du kan søke etter ønsket forklaring per søker fulltekst eller per navigasjon.

Også når du redigerer en NC-blokk, er en kontekstsensitiv oppkalling tilgjengelig:

- ▶ Velg ønsket NC-blokk
- ▶ Marker det ønskede ordet.
- ▶ Trykk på tasten **HELP**
- ▶ Styringen starter opp hjelpesystemet og viser beskrivelsen for den aktive funksjonen. Dette gjelder ikke for tilleggsfunksjoner eller sykluser fra maskinprodusenten.

## Navigering i TNCguide

Den enkleste måten å navigere i **TNCguide** på er ved hjelp av musen. På den venstre siden ser du innholdsfortegnelsen. Klikk på trekanten som peker mot høyre for å se de neste kapitlene. Hvis du vil gå direkte til en side, klikker du på den aktuelle oppføringen. Den fungerer på akkurat samme måte som Windows Utforsker.

Lenker til andre steder i teksten (kryssreferanser) vises i blått og med understrekket tekst. Når du klikker på lenken, åpnes det aktuelle tekststedet.

Selvsagt kan du også betjene TNCguide ved hjelp av taster og skjermtaster. I tabellen under finner du en oversikt over tastefunksjonene.

Skjermtast	Funksjon
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Velg den oppføringen som ligger foran eller bak</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekstvinduet til høyre er aktivt: Flytt siden oppover eller nedover hvis du ikke kan se teksten eller grafikken i sin helhet</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: åpne innholdsfortegnelse</li> <li>Tekstvinduet til høyre er aktivt: ingen funksjon</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: lukk innholdsfortegnelse</li> <li>Tekstvinduet til høyre er aktivt: ingen funksjon</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Vis den valgte siden ved hjelp av markørtasten</li> <li>Høyre tekstvindu er aktivt: Når markøren står på en lenke, går du til siden som lenken er knyttet til</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Bytt mellom arkfanene for visning av innholdsfortegnelse, visning av stikkordregister og funksjonen for søk i fulltekst, og skift til høyre skjermseite</li> <li>Tekstvinduet til høyre er aktivt: Gå tilbake til venstre vindu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Velg den oppføringen som ligger foran eller bak</li> <li>Tekstvinduet til høyre er aktivt: Gå til neste lenke</li> </ul>
	Vis den sist viste siden.
	Bla forover, hvis du har valgt funksjonen <b>Vis siste side</b> gjentatte ganger.
	Bla én side tilbake.
	Bla én side fremover.

Skjermtast	Funksjon
	Vise/skjule innholdsfortegnelsen.
	Skifte mellom fullskjermvisning og redusert visning. Ved redusert visning ser du fremdeles en del av styringsgrensesnittet.
	Fokus skiftes internt til styringsprogrammet, slik at du kan betjene styringen når <b>TNCguide</b> er åpen. Når fullskjermvisningen er aktiv, reduserer styringen automatisk vindusstørrelsen før skifte av fokus.
	Avslutte <b>TNCguide</b>

## Stikkordregister

De viktigste stikkordene er oppført i stikkordregisteret (fane **Register**), og kan velges direkte med et museklikk eller med pil tastene.

Den venstre siden er aktiv.



- ▶ Velg arkfanen **Register**
- ▶ Naviger til ønsket stikkord med pil tastene eller musen.

Alternativ:

- ▶ Skriv inn de første bokstavene.
- ▶ Styringen synkroniserer deretter stikkordregisteret i henhold til teksten som er tastet inn, slik at du lettere kan finne stikkordet i listen.
- ▶ Vis informasjon om det valgte stikkordet ved hjelp av tasten **ENT**

## Søk i fulltekst

Under fanen **Søk** kan du søke gjennom hele **TNCguide** etter et bestemt ord.

Den venstre siden er aktiv.




- ▶ Velg fanen **Søk**
- ▶ Aktiver inndatafeltet **Søk:**
- ▶ Angi ordet du vil søke etter
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Styringen lister opp alle treff som inneholder dette ordet.
- ▶ Naviger til ønsket sted med pil tastene.
- ▶ Vis det valgte tekststedet ved hjelp av tasten **ENT**.



I fulltekst-søk kan du bare søke etter ett enkelt ord om gangen.

Hvis du aktiverer funksjonen **Søk bare i titler**, søker styringen bare i alle overskriftene og ikke i hele teksten. Du aktiverer funksjonen med musen eller ved å velge den og deretter bekrefte med mellomromstasten.

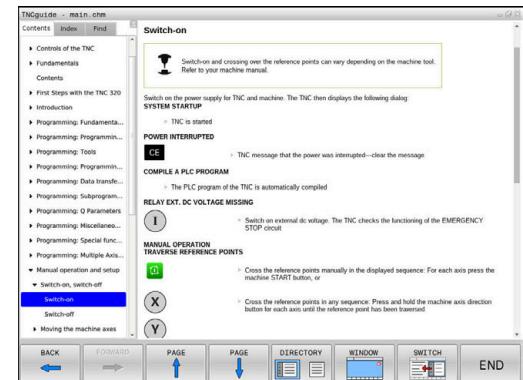

## Laste ned gjeldende hjelpefil

Hjelpefilene som gjelder for din styringsprogramvare, finner du på HEIDENHAINs hjemmeside:

[http://content.heidenhain.de/doku/tnc\\_guide/html/en/index.html](http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html)

Slik nавигerer du til de gjeldende hjelpefilene:

- ▶ TNC-styringer
- ▶ Serie, f.eks. TNC 600
- ▶ Ønsket NC-programvarenummer, for eksempelTNC 620 (81760x-16)



HEIDENHAIN har forenklet versjoneringsskjemaet fra og med NC-programversjon 16:

- Offentliggjøringstidsrommet bestemmer versjonsnummeret.
- Alle styringstypene i et offentliggjøringstidsrom oppviser det samme versjonsnummeret.
- Programmeringsstasjonenes versjonsnumre tilsvarer versjonsnummeret til NC-programmet.

- ▶ Velg ønsket språkversjon i tabellen **Nettbaseret hjelp (TNCguide)**
- ▶ Laste ned ZIP-fil
- ▶ Pakke ut ZIP-fil
- ▶ Lagre de utpakkede CHM-filene på styringen i katalogen **TNC:\tncguide\de**, eller i den aktuelle underkatalogen for språket



Hvis du overfører CHM-filene til styringen med **TNCremo**, velger du her binærmodusen for filer med endelsen **.chm**.

Språk	TNC-katalog
Tysk	<b>TNC:\tncguide\de</b>
Engelsk	<b>TNC:\tncguide\en</b>
Tsjekkisk	<b>TNC:\tncguide\cs</b>
Fransk	<b>TNC:\tncguide\fr</b>
Italiensk	<b>TNC:\tncguide\it</b>
Spansk	<b>TNC:\tncguide\es</b>
Portugisisk	<b>TNC:\tncguide\pt</b>
Svensk	<b>TNC:\tncguide\sv</b>
Dansk	<b>TNC:\tncguide\da</b>
Finsk	<b>TNC:\tncguide\fi</b>
Nederlandsk	<b>TNC:\tncguide\nl</b>
Polsk	<b>TNC:\tncguide\pl</b>
Ungarsk	<b>TNC:\tncguide\hu</b>
Russisk	<b>TNC:\tncguide\ru</b>
Kinesisk (forenklet)	<b>TNC:\tncguide\zh</b>
Kinesisk (tradisjonelt)	<b>TNC:\tncguide\zh-tw</b>
Slovensk	<b>TNC:\tncguide\sl</b>

Språk	TNC-katalog
Norsk	<b>TNC:\tnccguide\no</b>
Slovakisk	<b>TNC:\tnccguide\sk</b>
Koreansk	<b>TNC:\tnccguide\kr</b>
Tyrkisk	<b>TNC:\tnccguide\tr</b>
Rumensk	<b>TNC:\tnccguide\ro</b>



# 7

Tilleggsfunksjoner

## 7.1 Angi tilleggsfunksjonene M og STOP

### Grunnleggende informasjon

Med tilleggsfunksjonene til styringen, også kalt M-funksjoner, styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelrotingen og kjølevæsken
- verktøyets bevegelser i banen

Du kan legge inn opptil fire tilleggsfunksjoner M på slutten av en posisjoneringsblokk eller i en separat NC-blokk. Styringen viser deretter dialogen: **Tilleggsfunksjon M?**

Vanligvis legger du bare inn nummeret på tilleggsfunksjonen i dialogen. Ved noen tilleggsfunksjoner blir dialogen videreført, slik at du kan legge inn parameter til denne funksjonen.

I driftsmodusene **Manuell drift** og **El. håndratt** angir du tilleggsfunksjoner med funksjonstasten **M**.

### Tilleggsfunksjonenes aktivering

Uavhengig av den programmerte rekkefølgen er noen tilleggsfunksjoner virksomme i begynnelsen av NC-blokken og noen på slutten.

Tilleggsfunksjonene er aktive fra og med den NC-blokken der de blir oppkalt.

Noen tilleggsfunksjoner virker blokkvis og dermed kun i den NC-blokken som tilleggsfunksjonen er programmert i. Hvis en tilleggsfunksjon virker modal, må du oppheve denne tilleggsfunksjonen igjen med en separat i en etterfølgende NC-blokk. Hvis det ennå er tilleggsfunksjoner som er aktive, opphever styringen tilleggsfunksjonene ved programmets slutt.



Hvis flere M-funksjoner ble programmert i en NC-blokk, beregnes rekkefølgen til utførelsen på følgende måte:

- F-funksjoner som gjelder ved starten av blokken utføres før de som gjelder ved slutten av blokken
- Hvis alle M-funksjoner er gjeldende ved blokkens start eller slutt, følger utførelsen den programmerte rekkefølgen

### Legge inn en tilleggsfunksjon i STOPP-blokken

En programmert **STOPP**-blokk avbryter programkjøringen, eller programtesten, f.eks. for en verktøykontroll. I en **STOPP**-blokk kan du programmere en tilleggsfunksjon M:



- ▶ Programmere avbrudd i programkjøringen: Trykk på tasten **STOP**
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**

### Eksempel

**87 STOP**

## 7.2 Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel

### Oversikt



Følg maskinhåndboken!  
Maskinprodusenten kan ha innflytelse på hvordan tilleggsfunksjonene som er beskrevet nedenfor, fungerer.


M	Funksjon	Funksjon på blokk -	Start	Slutt
<b>M0</b>	Programkjøring STOPP Spindel STOPP		■	
<b>M1</b>	Valgfri programkjøring STOPP ev. spindel STOPP ev. kjølevæske AV (funksjonen fastsettes av maskinprodusenten)		■	
<b>M2</b>	Programkjøring STOPP Spindel STOPP Kjølemiddel av Tilbakehopp til blokk 1 Slette statusvisning Funksjonsomfanget er avhengig av maskinparameter <b>resetAt</b> (nr. 100901)		■	
<b>M3</b>	Spindel PÅ med urviseren		■	
<b>M4</b>	Spindel PÅ mot urviseren		■	
<b>M5</b>	Spindel STOPP		■	
<b>M6</b>	Verktøyskifte Spindel STOPP Programkjøring STOPP		■	
<b>i</b> Fordi funksjonen varierer avhengig av maskinprodusenten, anbefaler HEIDENHAIN funksjonen <b>TOOL CALL</b> i forbindelse med verktøyskift.				
<b>M8</b>	Kjølemiddel PÅ		■	
<b>M9</b>	Kjølemiddel AV		■	
<b>M13</b>	Spindel PÅ i retning med urviseren Kjølemiddel PÅ		■	
<b>M14</b>	Spindel PÅ i retning mot urviseren Kjølemiddel på		■	
<b>M30</b>	som M2		■	

## 7.3 Tilleggsfunksjoner for koordinatangivelser

### Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92

#### Skalanullpunkt

På skalaen fastsettes posisjonen for skalanullpunktet med et referansemerke.

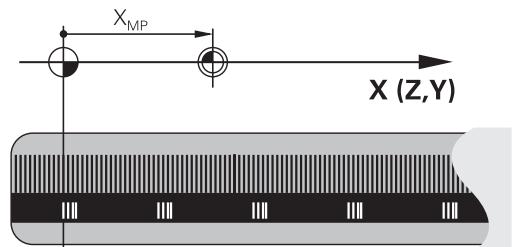

#### Maskinnullpunkt

Maskinnullpunktet brukes til å

- Stille inn grensene for arbeidsområdet (programvare-endebryter)
- kjøre frem til maskinposisjonen (f.eks. verktøyskifteposisjon)
- fastsette et emnenullpunkt

I en maskinparameter angir maskinprodusenten maskinnullpunktets avstand fra skalanullpunktet for hver akse.

#### Standard fremgangsmåte

Koordinatene refererer til emnenullpunktet.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**

#### Fremgangsmåte ved M91, maskinnullpunkt

Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M91 i disse NC-blokkene.



Når du programmerer inkrementelle koordinater i en NC-blokk med tilleggsfunksjonen **M91**, refererer disse koordinatene til den sist programmerte **M91**-posisjonen. Hvis det aktive NC-programmet ikke inneholder en programmert posisjon med **M91**, vil koordinatene referere til den gjeldende verktøyposisjonen.

Styringen viser koordinatverdiene med referanse til maskinnullpunktet. I statusvisningen slår du koordinatvisningen over på REF.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**

### Fremgangsmåte ved M92 – maskinnullpunkt



Følg maskinhåndboken!

I tillegg til maskinnullpunktet kan maskinprodusenten fastsette enda en maskinbasert posisjon som maskinens referansepunkt.

For hver akse fastsetter maskinprodusenten avstanden fra maskinreferansepunktet til maskinnullpunktet.

Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M92 i disse NC-blokkene.



Styringen utfører også korrekt radiuskorrigeringen med **M91** eller **M92**. Det blir imidlertid **ikke** tatt hensyn til verktøy lengden.

### Funksjon

M91 og M92 er aktive bare i de programblokkene der M91 eller M92 er programmert.


M91 og M92 er aktive fra blokkstart.

### Nullpunkt for emne

Når koordinatene refererer til maskinnullpunktet, kan setting av nullpunkt bli sperret for én eller flere av aksene.

Hvis fastsettelsen av referansepunkt blir sperret for alle aksene, viser styringen ikke lenger funksjonstasten **FASTSETT NULLPUNKT** i driftsmodusen **Manuell drift**.

Illustrasjonen viser koordinatsystemer med maskin- og emnenullpunkt.

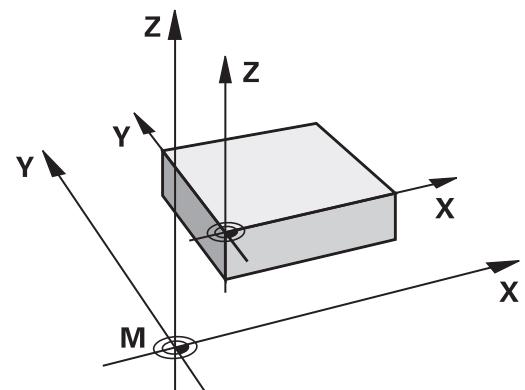

### M91/M92 i driftsmodusen Programtest

Hvis du vil simulere M91-/M92-bevegelser grafisk, må du aktivere arbeidsromovervåkingen og vise råemnet som refererer til det definerte nullpunktet.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Kjøre frem til posisjoner i udreid inndatakoordinatsystem ved dreid arbeidsplan: M130

### Standard fremgangsmåte ved dreid arbeidsplan

Koordinatene i posisjoneringsblokken refererer til det dreide koordinatsystemet for arbeidsplanet.

**Mer informasjon:** "Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS", Side 81

### Fremgangsmåte ved M130

Koordinatene i de lineære blokkene henviser styringen til det udreide inndatakoordinatsystemet, til tross for at arbeidsplanet er aktivt og dreid.

**M130** ignorerer utelukkende funksjonen **Dreie arbeidsplan**, men tar hensyn til aktive transformasjoner før og etter dreiningen. Dette betyr at ved beregningen av posisjonen tar styringen hensyn til roteringsaksenes aksevinkel, som ikke står i deres respektive nullstilling.

**Mer informasjon:** "Angivelseskoordinatsystem I-CS", Side 82

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Tilleggsfunksjonen **M130** er bare blokkvis aktiv. Den etterfølgende bearbeidingen utfører styringen i det dreide koordinatsystemet for arbeidsplan **WPL-CS**. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av simuleringen

### Merknader til programmeringen

- Funksjonen **M130** er bare tillatt når funksjonen **Dreie arbeidsplan** er aktiv.
- Når funksjonen **M130** blir kombinert med en syklusoppkalling, avbryter styringen kjøringen med en feilmelding.

### Funksjon

**M130** er blokkvis aktiv i lineære blokker uten radiuskorrigering for verktøy.


## 7.4 Tilleggsfunksjoner for baneatferden

### Bearbeide små konturtrinn: M97

#### Standard fremgangsmåte

Styringen føyer til en overgangsbue på utvendige hjørner. Men ved svært små konturtrinn vil verktøyet kunne skade konturen.

På slike steder avbryter styringen programkjøringen og viser feilmeldingen **Verktøyradius for stor**.

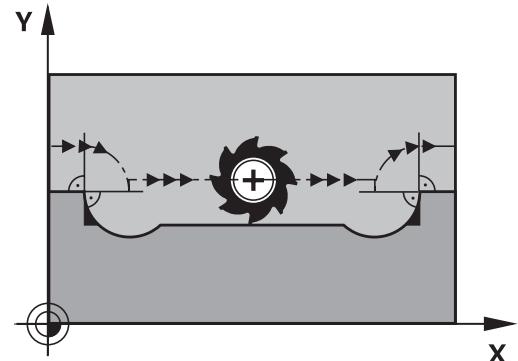


#### Fremgangsmåte ved M97

Styringen registerer et skjæringspunkt i banen for konturelementene (som for innvendige hjørner) og kjører verktøyet over dette punktet.

Programmer **M97** i NC-blokken der punktet for det utvendige hjørnet er definert.



I stedet for **M97** anbefaler HEIDENHAIN den mer ytelsessterke funksjonen **M120** (alternativ nr. 21) **Mer informasjon:** "Forhåndsberegning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120 (alternativ nr. 21)", Side 233

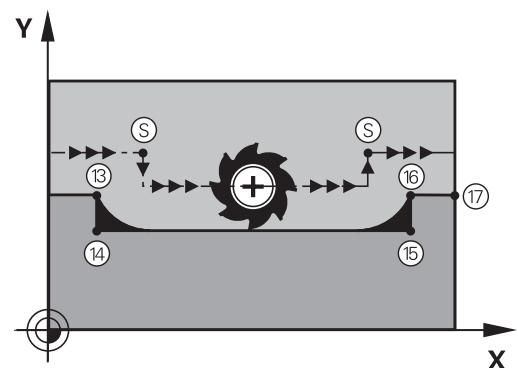

#### Funksjon

**M97** er aktiv bare i NC-blokken der **M97** er programmert.



Styringen bearbeider ikke konturhjørnet fullstendig med **M97**. Eventuelt må du etterbearbeide konturhjørnet med et mindre verktøy.

#### Eksempel


5 TOOL DEF L ... R+20	Stor verktøyradius
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Kjør frem til konturpunkt 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Bearbeid lite konturtrinn 13 og 14
15 L IX+100 ...	Kjør frem til konturpunkt 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Bearbeid lite konturtrinn 15 og 16
17 L X... Y...	Kjør frem til konturpunkt 17

## Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98

### Standard fremgangsmåte


Styringen registrerer skjæringspunktet for fresbanene i de innvendige hjørnene og kjører verktøyet i den nye retningen fra dette punktet.

Når konturen er åpen i hjørnene, vil det føre til en ufullstendig bearbeiding:

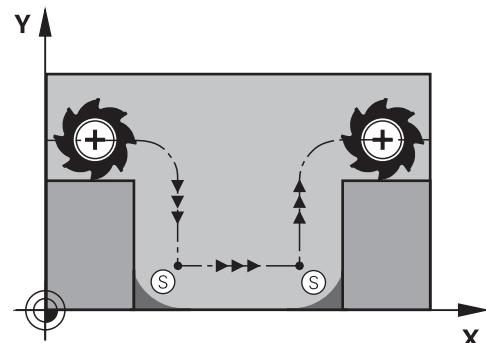

### Fremgangsmåte ved M98

Med tilleggsfunksjonen **M98** kjører styringen verktøyet så langt at hvert konturpunkt faktisk blir bearbeidet:

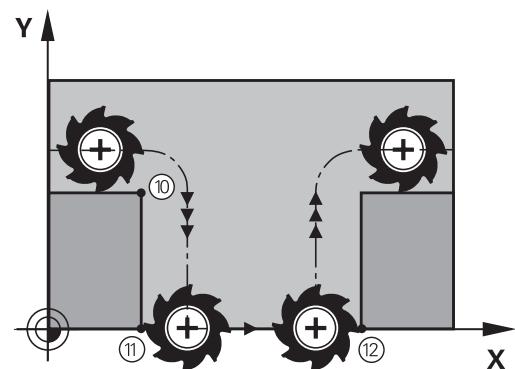

### Funksjon

**M98** er aktiv bare i de NC-blokkene der **M98** er programert.

**M98** aktiveres ved blokkslutt.

**Eksempel: Kjøre frem til konturpunktene 10, 11 og 12 etter hverandre**

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

## Matefaktor for innstikkingsbevegelser: M103

### Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet med den sist programmerte matingen, uavhengig av bevegelsesretningen.

### Fremgangsmåte ved M103

Styringen reduserer banematingen når verktøyet kjører i motsatt retning av verktøyaksen. Matingen ved innstikk FZMAX beregnes ut fra den sist programmerte matingen FPROG og en faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

### Angi M103

Hvis du angir **M103** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter faktor F.

### Funksjon

**M103** er aktiv fra blokkstart.

Oppheve **M103**: Programmer **M103** på nytt uten faktor.



Funksjonen **M103** fungerer også i det dreide koordinatsystemet for arbeidsplan **WPL-CS**. Reduksjonen i matingen gjelder da ved matebevegelser i den virtuelle verktøyaksen **VT**.

### Eksempel

Mating ved nedsenking utgjør 20 % av planmatingen.

	Faktisk banemating (mm/min):
... <b>17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20</b>	500
<b>18 L Y+50</b>	500
<b>19 L IZ-2.5</b>	100
<b>20 L IY+5 IZ-5</b>	141
<b>21 L IX+50</b>	500
<b>22 L Z+5</b>	500

## Mating i millimeter/spindelomdreining: M136

### Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet med mating F i mm/min som er fastsatt i NC-programmet

### Fremgangsmåte ved M136



I NC-programmer med enheten inch er **M136** ikke tillatt i kombinasjon med **FU** eller **FZ**.

Ved aktiv **M136** må ikke emnespindelen være i regulering.

**M136** er ikke mulig i kombinasjon med en spindelorientering. Da det ikke foreligger noe turtall ved en spindelorientering, kan styringen ikke beregne noen mating.

Med **M136** kjører ikke styringen verktøyet i mm/min, men med mating F i millimeter per spindelomdreining som er fastsatt i NC-programmet. Hvis du forandrer turtallet ved hjelp av potensiometeret, tilpasser styringen matingen automatisk.

### Funksjon

**M136** er aktiv fra blokkstart.

**M136** oppheves ved at du programmerer **M137**.

## Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111

### Standard fremgangsmåte

Styringen refererer den programmerte matehastigheten til midtpunktbanen for verktøyet.

### Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M109

Styringen holder matingen for sirkelbuer på verktøyskjæret konstant ved innvendig og utvendig bearbeiding.

#### MERKNAD

##### OBS! Fare for verktøy og emne

Når funksjonen **M109** er aktiv, øker styringen matingen til dels drastisk under bearbeiding av veldig små, utvendige hjørner (spisse vinkler). Under bearbeidningen er det fare for verktøybrudd og skade på verktøyet.

- **M109** må ikke brukes til bearbeiding av veldig små, utvendige hjørner (spisse vinkler).

### Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M110

Styringen holder matingen for sirkelbuer konstant bare ved innvendig bearbeiding. Ved utvendig bearbeiding av sirkelbuer brukes ingen matetilpasning.



Hvis du definerer **M109** eller **M110** med et nummer større enn 200 før oppkalling av en bearbeidingssyklus, vil matetilpasningen også gjelde for sirkelbaner inne i bearbeidingssyklusene. Grunntilstanden gjenopprettes på slutten av en bearbeidingssyklus eller etter et avbrudd.

### Funksjon

**M109** og **M110** er aktiv fra blokkstart. **M109** og **M110** tilbakestilles med **M111**.

### Forhåndsberegning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120 (alternativ nr. 21)

#### Standard fremgangsmåte

Når verktøyradiusen er større enn et radiuskorrigert konturtrinn, vil styringen avbryte programkjøringen og vise en feilmelding. **M97** forhindrer feilmeldingen, men forårsaker merker ved friskjæring og forskyver i tillegg hjørnet.


**Mer informasjon:** "Bearbeide små konturtrinn: M97", Side 229

Ved undersnitt vil styringen i noen tilfeller kunne ødelegge konturen.

#### Fremgangsmåte ved M120

Styringen kontrollerer en kontur med radiuskorrigering med hensyn til undersnitt og overlappinger og beregner verktøybanen fremover fra den gjeldende NC-blokken. Steder der verktøyet ville ha skadet konturen, blir ikke bearbeidet (mørke felter i illustrasjonen). Du kan også bruke **M120** til å forsyne digitaliseringssystemet med en radiuskorrigering av verktøy. Dermed kan du kompensere for avvik fra den teoretiske verktøyradiusen.

Antall NC-blokker (maks. 99) som skal beregnes på forhånd, fastsettes med **LA** (eng. **Look Ahead**: se fremover) etter **M120**. Jo større antall NC-blokker du velger, som styringen forhåndsberegner, desto langsommere blir blokkbearbeidingen.

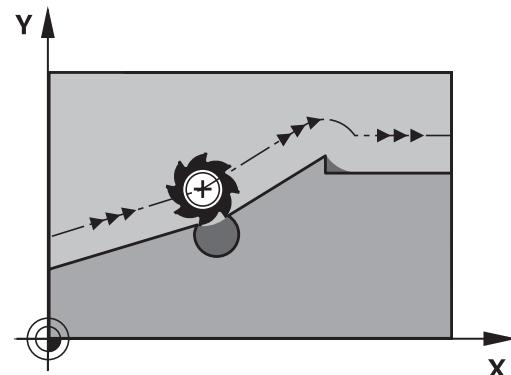

## Innføring

Hvis du definerer **M120** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter antall NC-blokker **LA** som skal forhåndsberegnes.

## Funksjon

Programmer funksjonen **M120** i NC-blokkene, som også inneholder radiuskorrigeringen **RL** eller **RR**. På denne måten oppnår du en konstant og oversiktlig fremgangsmåte ved programmeringen.

Følgende NC-syntakser deaktiviserer funksjonen **M120**:

- **R0**
- **M120 LA0**
- **M120 uten LA**
- **PGM CALL**
- Syklus **19** eller **PLANE**-funksjoner

**M120** virker ved blokkstarten og fungerer utover sykluser til fresbearbeiding (alternativ nr.19).

## Begrensninger

- Etter en ekstern eller intern stopp kan du bare starte ved konturen igjen med blokkforløpet. Opphev **M120** før blokkforløpet, ellers viser styringen en feilmelding.
- Dersom du kjører tangentielt til konturen, bruker du funksjonen **APPR LCT**. NC-blokkene med **APPR LCT** må bare inneholde koordinater til arbeidsplanet.
- Dersom du forlater konturen tangentielt, bruker du funksjonen **DEP LCT**. NC-blokkene med **DEP LCT** må bare inneholde koordinater til arbeidsplanet.
- Før du utfører de følgende funksjonene, må du oppheve **M120** og radiuskorrigeringen:
  - Syklus **32 TOLERANSE**
  - Syklus **19 ARBEIDSPLAN**
  - **PLANE**-funksjon
  - **M114**
  - **M128**
  - **FUNCTION TCPM**

## Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen: **M118 (alternativ nr. 21)**

### Standard fremgangsmåte



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten må ha tilpasset styringen for denne funksjonen.

Styringen kjører verktøyet i driftsmodusene for programkjøring, slik de er fastsatt i NC-programmet.

### Fremgangsmåte ved M118

Med **M118** kan du utføre manuelle korrigeringer med håndrattet under programkjøringen. Programmer i tillegg **M118**, og angi en aksespesifikk verdi i mm (lineær akse eller rotatingsakse).

### Innføring

Hvis du legger inn **M118** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter de aksespesifikke verdiene. Til inntasting av koordinater bruker du de oransje aksetastene eller det alfanumeriske tastaturet.

### Funksjon

Du opphever håndrattposisjoneringen når du programmerer **M118** på nytt uten koordinatangivelser, eller avslutter NC-programmet med **M30 / M2**.



Håndrattposisjoneringen avbrytes også ved programavbrudd.

**M118** er aktiv fra blokkstart.

### Eksempel

Under programkjøring med håndratt skal det kunne kjøres med et avvik fra den programmerte verdien på  $\pm 1$  mm i arbeidsplanet X/Y, og  $\pm 5^\circ$  i rotatingsaksen B:

**L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5**



**M118** fra et NC-program er hovedsakelig aktiv i maskinens koordinatsystem.

I fanen **POS HR** i den egne statusvisningen viser styringen den maksimale verdien som er definert innenfor **M118**: **Maksvrd..**

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

**Håndrattoverlagring** er aktiv også i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting!**

## Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140

### Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet i driftsmodusene **Prog.kjøring enkeltblokk** og **Prog.kjøring blokkrekke** som fastsatt i NC-programmet.

### Fremgangsmåte ved M140

Med **M140 MB** (move back) kan du kjøre en angitt avstand fra konturen i retning av verktøyaksen.

#### Innføring

Hvis du angir **M140** i en posisjoneringsblokk, vil styringen videreføre dialogen og spørre etter avstanden som verktøyet skal bevege seg vekk fra konturen. Angi avstanden som verktøyet bør bevege seg vekk fra konturen, eller trykk på funksjonstasten **MB MAX** for å kjøre til grensen på arbeidsområdet.



I den valgfrie maskinparameteren **moveBack** (nr. 200903) definerer maskinprodusenten hvor langt foran en endebryter eller en kollisjonsenhet returbevegelsen **MB MAX** skal stanse.

I tillegg er det mulig å programmere en mating for kjøringen av den angitte avstanden. Hvis du ikke angir en mating, kjører styringen den programmerte avstanden i ilgang.

#### Funksjon

**M140** er aktiv bare i den NC-blokk der **M140** er programmert.

**M140** er aktiv fra blokkstart.

**Eksempel**

NC-blokk 250: Kjør verktøyet 50 mm tilbake fra konturen

NC-blokk 251: Kjør verktøyet til grensen av arbeidsområdet

**250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750**

**251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX**



**M140** fungerer også dersom arbeidsplanen er dreid. For maskiner med hoderotasjonsaksler beveger styringen verktøyet i verktøyets koordinatsystem **T-CS**.

Med **M140 MB MAX** trekker styringen verktøyet kun tilbake i positiv retning av verktøyaksen.

De nødvendige informasjonene om verktøyaksen for **M140** refererer til styringen fra verktøyoppkallingen.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du endrer posisjonen til en rotasjonsaks med håndrattet ved hjelp av funksjonen **M118** og kjører funksjonen **M140**, ignorerer styringen de overlagrede verdiene ved returbevegelsen. Spesielt ved maskiner med hoderotasjonsaksler oppstår det da uønskede og uforutsigbare bevegelser. Det er fare for kollisjon under denne tilbaketrekkingsbevegelsen!

- ▶ Du må ikke kombinere **M118** med **M140** for maskiner med hodedreieaksler.

## Undertrykke overvåkning av touch-probe: M141

### Standard fremgangsmåte

Styringen viser en feilmelding hvis det er utslag på nålen. Feilen vises med en gang du vil kjøre en maskinakse.

### Fremgangsmåte ved M141

Styringen kjører maskinaksene også når det er utslag på touch-proben. Du trenger denne funksjonen når du skriver en egen målesyklus i forbindelse med syklus **3**. Hvis touch-proben har fått sideutslag, kan du dermed kjøre den fri med en posisjoneringsblokk.

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Tilleggsfunksjonen **M141** undertrykker den tilhørende feilmeldingen når det er utslag på nålen. Styringen utfører ikke noen automatisk kollisjonstest med nålen. På grunn av disse to atferdene må du sikre at touch-proben kan frikjøres på en sikker måte. Det er fare for kollisjon hvis det er valgt feil frikjøringsretning!

- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**



**M141** er bare aktiv på kjørebevegelser med lineære blokker.

### Funksjon

**M141** er aktiv bare i den NC-blokken der **M141** er programmert.

**M141** er aktiv fra blokkstart.

## Slette grunnrotering: M143

### Standard fremgangsmåte

Grunnrotingen er aktiv helt til du tilbakestiller den, eller overskriver den med en ny verdi.

### Fremgangsmåte ved M143

Styringen sletter en grunnrotering fra NC-programmet



Funksjonen **M143** er ikke tillatt ved en oppstart midt i programmet

### Funksjon

**M143** er aktiv bare fra NC-blokken der **M143** er programmert.

**M143** er aktiv fra blokkstart.



**M143** sletter oppføringene i kolonnene **SPA**, **SPB** og **SPC** i nullpunktstabellen. Dersom den tilhørende linjen blir aktivert på nytt, er grunnrotingen i alle kolonnene **0**.

## Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: **M148**

### Standard fremgangsmåte

Styringen stopper alle kjørebevegelsene ved NC-stopp. Verktøyet blir stående på avbruddspunktet.

### Fremgangsmåte ved M148



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer denne funksjonen.

Med maskinparameteren **CfgLiftOff** (nr. 201400) definerer maskinprodusenten avstanden som styringen kjører ved en **LIFTOFF**. Funksjonen kan også deaktivieres ved hjelp av maskinparameteren **CfgLiftOff**.

I kolonnen **LIFTOFF** i verktøytabellen angir du parameteren **Y** for det aktive verktøyet. Styringen kjører verktøyet inntil 2 mm tilbake fra konturen i retning av verktøyaksen.

#### Ytterligere informasjon:

Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

**LIFTOFF** brukes i følgende situasjoner:

- ved NC-stopp som du selv har utløst
- ved NC-stopp som ble utløst av programvaren, f.eks. når det har oppstått en feil i drivsystemet
- ved strømbrudd



Styringen hever ikke nødvendigvis i verktøyaksens retning ved tilbaketrekkning med **M101**.

Med funksjonen **M149** deaktiviserer styringen funksjonen **FUNCTION LIFTOFF**, uten å tilbakestille heveretningen.

Når du programmerer **M148**, aktiverer styringen automatisk heving med den heveretningen som ble definert via **FUNCTION LIFTOFF**.

### Funksjon

**M148** er aktiv helt til funksjonen blir deaktivert med **M149** eller **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

**M148** er aktiv fra blokkstart, **M149** ved blokkslutt.

## Avrunde hjørner: M197

### Standard fremgangsmåte

Styringen føyer til en overgangsbue på et utvendig hjørne ved aktiv radiuskorrigering. Dette kan føre til nedsliping av kanten.

### Fremgangsmåte med M197

Med funksjonen **M197** forlenges konturen på hjørnet tangentialt og føyes deretter inn i en mindre overgangsbue. Når du programmerer funksjonen **M197** og deretter trykker på tasten **ENT**, åpner styringen inndatafeltet **DL**. I **DL** definerer du lengden som styringen forlenger konturelementene med. Med **M197** reduseres hjørneradiusen, hjørnene slipes mindre ned og kjørebevegelsen utføres likevel fortsatt mykt.

### Funksjon

Funksjonen **M197** er blokkvis aktiv og er bare aktiv på utvendige hjørner.

### Eksempel

L X... Y... RL M197 DL0.876

# 8

**Underprogrammer  
og programdelgjen-  
takelser**

## 8.1 Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingstrinn som er programmert, kan utføres om igjen med underprogrammer og programdelgjentakelser.

### Label

Underprogrammer og programdelgjentakelser begynner i NC-programmet med merket **LBL** som er en forkortelse for LABEL (engelsk for merke).

LABEL får et nummer mellom 1 og 65535 eller et navn du definerer selv. LABEL-navn må bestå av maksimalt 32 tegn.



**Tillatte spesialtegn:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**Forbudte tegn:** <mellomrom> ! " ' ( ) \* + : ; < = > ? [ / ] ^ ` { | } ~

Et LABEL-nummer eller et LABEL-navn kan bare tilordnes én gang i NC-programmet med tasten **LABEL SETG98**. Antall labelnavn som kan angis, er bare begrenset av det interne minnet.



Ikke bruk et labelnummer eller et labelnavn flere ganger!

Label 0 (**LBL 0**) kjennetegner slutten på et underprogram og kan derfor brukes ubegrenset.



Sammenlign programmeringsteknikkene underprogram og programdelgjentakelse med såkalte hvis-så-avgjørelser før du oppretter et NC-program.


Dermed unngår du mulige misforståelser og programmeringsfeil.

**Mer informasjon:** "Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere", Side 278

## 8.2 Underprogrammer

### Virkemåte

- 1 Kontrollsystemet utfører NC-programmet frem til oppkallingen av et underprogram **CALL LBL**.
- 2 Fra og med dette punktet bearbeider styringen det oppkalte underprogrammet frem til underprogramslutt **LBL 0**.
- 3 Deretter fortsetter kontrollsystemet NC-programmet med den NC-blokk som kommer etter underprogramoppkallingen **CALL LBL**.

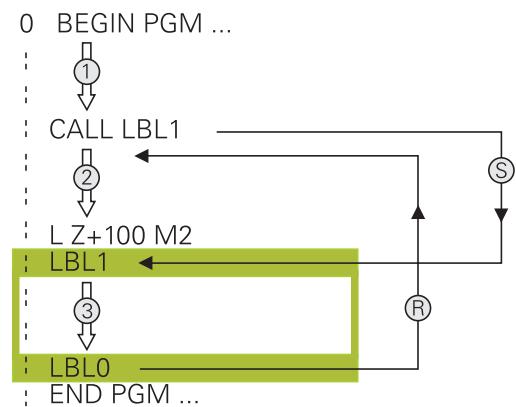

### Merknader til programmeringen

- Et hovedprogram kan inneholde så mange underprogrammer man vil.
- Du kan starte underprogrammer i en vilkårlig rekkefølge og så ofte du ønsker.
- Et underprogram skal ikke starte av seg selv.
- Programmere underprogrammene bak NC-blokk med M2 eller M30
- Hvis underprogrammer i NC-programmet står foran NC-blokk med M2 eller M30, starter de minst en gang uten oppkalling

## Programmere underprogrammer



- ▶ Angi start: Trykk på tasten **LBL SET**.
- ▶ Tast inn nummeret på underprogrammet. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi innhold
- ▶ Angi slutten: Trykk på tasten **LBL SET** og tast inn labelnummer **0**.

## Starte underprogrammer



- ▶ Kalle opp underprogram: Trykk på tasten **LBL CALL**.
- ▶ Underprogramnummeret på underprogrammet som skal startes. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting.
- ▶ Hvis du vil angi nummeret til en strengparameter som måladresse, trykker du på funksjonstasten **QS**.
- ▶ Styringen hopper da til labelnavnet som er angitt i den definerte strengparametren.
- ▶ Hopp over gjentakelser **REP**: med tasten **NO ENT**. Sett inn gjentakelser **REP** bare med programdelgjentakelser.




**CALL LBL 0** er ikke tillatt, da det tilsvarer oppkalling av slutten på et underprogram.

## 8.3 Programdelgjentakelser

### Label

Programdelgjentakelser begynner med merket **LBL**. En programdelgjentakelse slutter med **CALL LBL n REPn**.

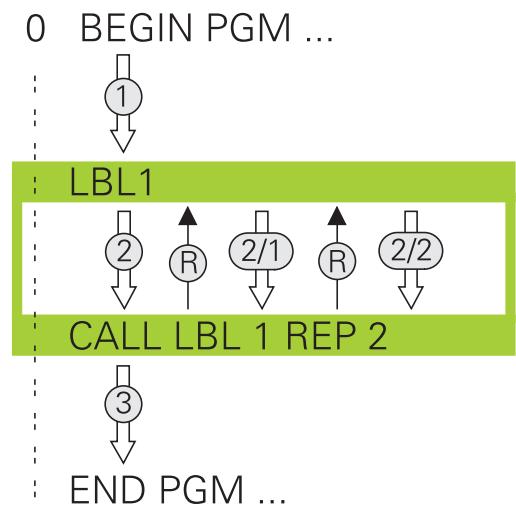

### Virkemåte

- 1 Styringen utfører NC-programmet frem til slutten av programdelen (**CALL LBL n REPn**).
- 2 Deretter gjentar styringen programdelen mellom den oppkalte LABEL og labeloppkallingen **CALL LBL n REPn** så ofte som du har angitt under **REP**
- 3 Deretter fortsetter styringen å kjøre NC-programmet.

### Merknader til programmeringen

- Du kan gjenta en programdel inntil 65 534 ganger etter hverandre.
- Styringen utfører alltid programdeler én gang mer enn antallet programmerte gjentakelser, da den første gjentakelsen begynner etter den første bearbeidingen.

## Programmere programdelgjentakelser

LBL  
SET

- ▶ Angi start: Trykk på tasten **LBL SET**, og tast inn LABEL-nummeret for den programdelen som skal gjentas. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi programdel.

## Starte programdelgjentakelser

LBL  
CALL

- ▶ Kalle opp programdel: Trykk på tasten **LBL CALL**
- ▶ Programdelnummeret på programdelen som skal startes. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på funksjonstasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi antall gjentagelser **REP** og bekreft med tasten **ENT**

## 8.4 Start eksternt NC-program

### Oversikt over funksjonstaster

Hvis du trykker på tasten **PGM CALL**, viser styringen følgende funksjonstaster:


Funksjons-tast	Funksjon	Beskrivelse
	Kalle opp NC-program med <b>PGM CALL</b>	Side 250
	Velg nullpunktstabell med <b>SEL TABLE</b>	Side 395
	Velg punkttabell med <b>SEL PATTERN</b>	Side 254
	Velg konturprogram med <b>SEL CONTOUR</b>	Se bruker-håndboken for programme-ring av bearbei-dingssykluser:
	Velg NC-program med <b>SEL PGM</b>	Side 251
	Kalle opp sist valgte fil med <b>CALL SELECTED PGM</b>	Side 251
	Valg av vilkårlig NC-program med <b>SEL CYCLE</b> som bearbei-dingssyklus	Se bruker-håndboken for programme-ring av bearbei-dingssykluser:

## Virkemåte

- 1 Styringen utfører NC-programmet til du kaller opp et annet NC-program med **CALL PGM**.
- 2 Deretter utfører styringen det oppkalte NC-programmet til det er ferdig.
- 3 Deretter fortsetter styringen å bearbeide det oppkallende NC-programmet med den NC-blokk som kommer etter programoppkallingen.



Hvis du vil programmere variable programoppkallinger i forbindelse med strengparametere, kan du bruke funksjonen **SEL PGM**.

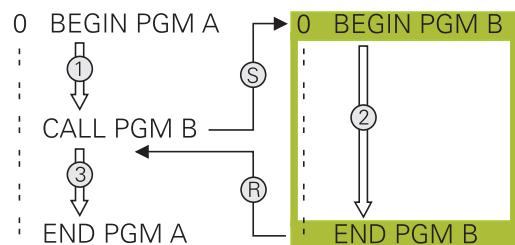

## Merknader til programmeringen

- Styringen trenger ingen labels for å starte et vilkårlig NC-program.
- Det oppkalte NC-programmet skal ikke inneholde oppkallingen **CALL PGM** i NC-programmet som skal startes (endeløs sløyfe).
- Det oppkalte NC-programmet må ikke inneholde tilleggsfunksjonen **M2** eller **M30**. Hvis du har definert underprogrammer med labels i det oppkalte NC-programmet, kan du erstatte M2 eller M30 med hoppfunksjonen **FN 9: If +0 EQU +0 GOTO LBL 99**.
- Hvis du vil kalle opp et DIN/ISO-program, må du taste inn filtypen .I bak programnavnet.
- Du kan også starte et ønsket NC-program via syklusen **12 PGM CALL**.
- Du kan også kalle opp et ønsket NC-program via funksjonen **Velg syklus (SEL CYCLE)**.
- På en **PGM CALL** virker Q-parametre generelt globalt. Vær derfor oppmerksom på at endringer på Q-parametrene i det startede NC-programmet også påvirker NC-programmet som skal kalles opp.



Mens styringen går gjennom det kallende NC-programmet, er det ikke mulig å redigere noen av de oppkalte NC-programmene.

## Kontroll av oppkalte NC-programmer

MERKNAD
<p><b>Kollisjonsfare!</b></p> <p>Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Hvis du ikke stiller tilbake koordinatomregningen i oppkalte NC-programmer målrettet, har disse transformasjonene også en innvirkning på det oppkallende NC-programmet. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Still tilbake brukte koordinattransformasjoner i det samme NC-programmet</li> <li>▶ Kontroller eventuelt forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen</li> </ul>

Styringen kontrollerer de oppkalte NC-programmene:

- Hvis det oppkalte NC-programmet inneholder tilleggsfunksjonen **M2** eller **M30**, utløser styringen en advarsel. Styringen sletter automatisk advarselen så snart du velger et annet NC-program.
- Styringen kontrollerer at alle oppkalte NC-programmer er fullstendige før de kjøres. Hvis NC-blokkene **END PGM** mangler, avbrytes styringen med en feilmelding.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**

### Baneangivelser

Hvis du bare taster inn programnavnet, må det NC-programmet som er kalt opp, stå i samme katalog som NC-programmet som skal kalles opp.

Hvis NC-programmet som er kalt opp, ikke er installert i samme katalog som det oppkallende NC-programmet, må du angi det fullstendige banenavnet, f.eks. **TNC:\ZW35\HERE\PGM1.H**.

Alternativt kan du programmere relative baner:

- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå oppover ..\b**PGM1.H**
- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå nedover **DOWN\PGM2.H**
- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå oppover og i en annen katalog ..\b**THERE\PGM3.H**

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer banens begynnelse og slutt. På den måten registrerer styringen mulige spesialtegn som en del av banen.

**Mer informasjon:** "Navn på filer", Side 104

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.

## Kalle opp eksternt NC-program

### Oppkalling med PGM CALL

Med funksjonen **PGM CALL** kaller du opp et eksternt NC-program. Styringen kjører det eksterne NC-programmet på det stedet som du åpnet det i NC-programmet.

Slik går du frem:




- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten
  

**HENT OPP PROGRAM**

- ▶ Trykk på funksjonstasten **HENT OPP PROGRAM**.
- ▶ Styringen starter dialogen for definisjon av NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Angi banenavnet med skjermtastaturet,

Alternativ

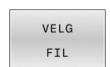

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan velge NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

### Oppkalling med SEL PGM og CALL SELECTED PGM

Med funksjonen **SEL PGM** velger du et eksternt NC-program som du kaller opp på et annet sted i NC-programmet. Styringen kjører det oppkalte NC-programmet på det stedet i NC-programmet der du åpnet det med **CALL SELECTED PGM**.

Funksjonen **SEL PGM** er også tillatt med strengparametere, slik at du kan styre programoppkallinger variabelt.

Slik velger du NC-programmet:



- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG PROGRAM**
- > Styringen starter dialogen for definisjon av NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- > Styringen viser et vindu der du kan velge NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

Slik kaller du opp det valgte NC-programmet:



- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **HENT FREM VALGT PROGRAM**.
- > Styringen kaller opp det sist valgte NC-programmet med **CALL SELECTED PGM**.



Hvis et program som har blitt kalt opp med **CALL SELECTED PGM**, mangler, avbryter styringen bearbeidningen eller simuleringen med en feilmelding. For å unngå uønskede avbrytelser under programkjøringen kan du kontrollere alle baner ved programstart med hjelp av funksjonen **FN 18 (ID10 NR110 og NR111)**.  
**Mer informasjon:** "FN 18: SYSREAD – Lese systemdata", Side 303

## 8.5 Punkttabeller

### Bruk

Med en punkttabell kan du kjøre en eller flere sykluser etter hverandre på en uregelmessig punktmål.

### Relaterte emner

#### Oppretting av punkttabell

Slik oppretter du en punkttabell:



- ▶ Velg driftsmodusen **PROGRAMMERING**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Velg ønsket mappe i filstrukturen
- ▶ Angi navn og filtype **\*.pnt**
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **MM** eller **INCH**.
- > Styringen åpner tabellredigereren og viser en tom punkttabell.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN LINJE**.
- > Styringen setter inn en ny linje i punkttabellen.
- ▶ Angi koordinatene for ønsket bearbeidingspunkt
- ▶ Gjenta prosedyren til alle nødvendige koordinater er lagt inn



Navnet på punkttabellen må begynne med en bokstav ved tilordning med SQL.

### Konfigurer visning av en punkttabell

Slik konfigurerer du visningen av en punkttabell:

- ▶ Åpne eksisterende punkttabell

**Mer informasjon:** "Opprettning av punkttabell", Side 252



- ▶ Trykk på skjermtasten **SORTER/ SKJUL KOLONNER**.
- ▶ Styringen åpner vinduet **Kolonnerekkefølge**.
- ▶ Konfigurering av visning av tabell
- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- ▶ Styringen viser tabellen i samsvar med valgte konfigurasjoner.



Hvis du angir nøkktallet 555343, viser styringen funksjonstasten **REDIGER FORMAT**. Med denne funksjonstasten kan du endre tabellenes egenskaper.

### Skjule enkeltpunkter for bearbeidingen

I punkttabellen kan du med i kolonnen **FADE** merke et punkt slik at det er skjult under bearbeidingen.

Slik skjuler du punkter:

- ▶ Velg ønsket punkt i tabellen
  - ▶ Velg kolonnen **FADE**
  - ▶ Aktiver Skjul med **ENT**-tasten
- 
- ▶ Deaktiver Skjul med **NO ENT**-tasten
-

## Velg en punkttabell i NC-programmet

Slik velger du en punkttabell i NC-programmet:


- Velg **Programmering** som punkttabellen skal aktiveres for, i driftsmodusen Programmering.



- Trykk på **PGM CALL**-tasten



- Trykk på funksjonstasten **PUNKTER VELG TABELL**

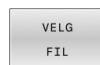

- Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
  - Valg av punkttabell med filstrukturen
  - Trykk på funksjonstasten **OK**

Hvis punkttabellen ikke er lagret i samme katalog som NC-programmet, må du angi hele filbanen.



Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

### Eksempel

7 SEL PATTERN "TNC:\nc\_prog\Positions.PNT"

## Bruk av punkttabeller

For å oppkalle en syklus på de punktene som er definert i punkttabellen programmerer du syklusoppkallingen med **CYCL CALL PAT**.

Med **CYCL CALL PAT** kjører styringen den punkttabellen som du definerte sist.

Slik bruker du en punkttabell:



- ▶ Trykk på **CYCL CALL**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **CYCL CALL PAT**
- ▶ Angi mating, for eksempel **F MAX**



Med denne matingen kjører styringen mellom punktene i punkttabellen. Hvis du ikke definerer en mating, kjører styringen med den sist definerte matingen.

- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

### Tips:

- I funksjonen **GLOBAL DEF 125** kan du med innstillingen **Q435=1** tvinge styringen til alltid å kjøre ut av syklusen og til 2. sikkerhetsavstand mellom punktene.
- Programmer tilleggsfunksjonen **M103** for å bruke redusert mating for verktøyaksen under forposisjoneringen.
- Styringen bruker funksjonen **CYCL CALL PAT** for å kjøre gjennom den siste punkttabellen du definerte, selv om du har definert punkttabellen med **CALL PGM** som er nestet med NC-programmet.

## Definisjon

filtype	Definisjon
<b>*.pnt</b>	Punkttabell

## 8.6 Nestinger

### Nestingstyper

- Kalle opp underprogram i underprogram
- Programdelgjentakelser i programdelgjentakelse
- Oppkalling av underprogrammer i programdelgjentakelser
- Programdelgjentakelser i underprogrammer



Underprogrammer og programdelgjentakelser kan dessuten kalle opp eksterne NC-programmer.

### Nestingsdybde

Nestingsdybden bestemmer blant annet hvor ofte programdeler eller underprogrammer kan inneholde andre underprogrammer eller programdelgjentakelser.

- Maksimal nestingsdybde for underprogrammer: 19.
- Maksimal nestingsdybde for eksterne NC-programmer: 19. Her fungerer **CYCL CALL** som et oppkall av et eksternt program.
- Programdelgjentakelser kan du neste så ofte du ønsker.

## Underprogram i underprogram

### Eksempel

<b>0 BEGIN PGM UPGMS MM</b>	
...	
<b>17 CALL LBL "UP1"</b>	Start underprogrammet på LBL UP1
...	
<b>35 L Z+100 R0 FMAX M2</b>	Siste programblokk i hovedprogrammet med M2
<b>36 LBL "UP1"</b>	Starten på underprogram UP1
...	
<b>39 CALL LBL 2</b>	Underprogrammet på LBL2 startes
...	
<b>45 LBL 0</b>	Slutten på underprogram 1
<b>46 LBL 2</b>	Starten på underprogram 2
...	
<b>62 LBL 0</b>	Slutten på underprogram 2
<b>63 END PGM UPGMS MM</b>	

### Programutføring

- 1 Hovedprogram UPGMS utføres til NC-blokk 17
- 2 Underprogram UP1 startes og utføres til NC-blokk 39
- 3 Underprogram 2 startes og utføres til NC-blokk 62 Slutten på underprogram 2 og hopp tilbake til det underprogrammet det ble hentet fra.
- 4 Underprogram UP1 utføres fra NC-blokk 40 til NC-blokk 45. Slutten på underprogram UP1 og hopp tilbake til hovedprogram UPGMS.
- 5 Hovedprogram UPGMS utføres fra NC-blokk 18 til NC-blokk 35. Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslutt

## Gjenta programdelgjentakelser

### Eksempel

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Starten på programdelgjentakelse 1
...	
20 LBL 2	Starten på programdelgjentakelse 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Programdeloppkall med 2 repetisjoner
...	
35 CALL LBL 1 REP 1	Programdel mellom denne NC-blokken og LBL 1
...	(NC-blokk 15) gjentas 1 gang
50 END PGM REPS MM	

### Programutføring

- 1 Hovedprogram REPS utføres til NC-blokk 27
- 2 Programdel mellom NC-blokk 27 og NC-blokk 20 gjentas 2 ganger
- 3 Hovedprogram REPS utføres fra NC-blokk 28 til NC-blokk 35
- 4 Programdel mellom NC-blokk 35 og NC-blokk 15 gjentas 1 gang (inneholder programdelgjentakelse mellom NC-blokk 20 og NC-blokk 27).
- 5 Hovedprogram REPS utføres fra NC-blokk 36 til NC-blokk 50  
Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslutt

## Gjenta underprogram

### Eksempel

<b>0 BEGIN PGM UPGREP MM</b>	
...	
<b>10 LBL 1</b>	Starten på programdelgjentakelse 1
<b>11 CALL LBL 2</b>	Start underprogram
<b>12 CALL LBL 1 REP 2</b>	Programdeloppkall med 2 repetisjoner
...	
<b>19 L Z+100 R0 FMAX M2</b>	Siste NC-blokk i hovedprogrammet med M2
<b>20 LBL 2</b>	Starten på underprogrammet
...	
<b>28 LBL 0</b>	Slutten på underprogrammet
<b>29 END PGM UPGREP MM</b>	

### Programutføring


- 1 Hovedprogram UPGREP utføres til NC-blokk 11
- 2 Underprogram 2 startes og utføres
- 3 Programdelen mellom NC-blokk 12 og NC-blokk 10 gjentas to ganger: Underprogram 2 gjentas to ganger
- 4 Hovedprogram UPGREP utføres fra NC-blokk 13 til NC-blokk 19  
Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslutt

## 8.7 Programmeringseksempler

### Eksempel: Konturfresing i flere matinger

Programforløp:

- Forhåndsposisjoner verktøy på overkant av emne.
- Tast inn mating inkrementelt.
- Konturfresing
- Gjenta mating og konturfresing.

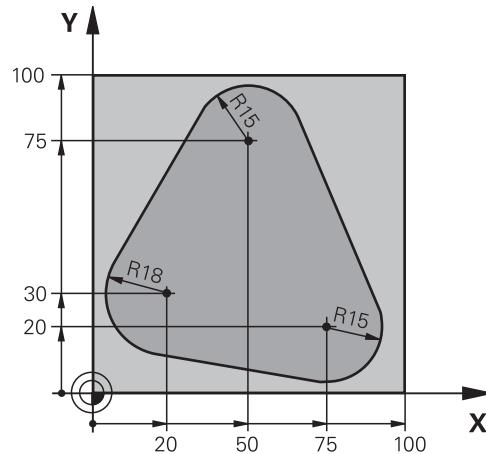


<b>0 BEGIN PGM PGMWDH MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40</b>	
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S500</b>	Verktøyoppkall
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 L X-20 Y+30 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner arbeidsplan
<b>6 L Z+0 R0 FMAX M3</b>	Forhåndsposisjoner på overkant av emne
<b>7 LBL 1</b>	Merke for programdelgjentakelse
<b>8 L IZ-4 R0 FMAX</b>	Inkremental dybdemating (fri innføring)
<b>9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250</b>	Kjøre til kontur
<b>10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30</b>	Kontur
<b>11 FLT</b>	
<b>12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75</b>	
<b>13 FLT</b>	
<b>14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20</b>	
<b>15 FLT</b>	
<b>16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30</b>	
<b>17 DEP CT CCA90 R+5 F1000</b>	Forlate kontur
<b>18 L X-20 Y+0 R0 FMAX</b>	Frikjør
<b>19 CALL LBL 1 REP 4</b>	Tilbake til LBL 1: totalt fire ganger
<b>20 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Frikjør verktøy, programslutt
<b>21 END PGM PGMWDH MM</b>	

## Eksempel: Boringsgrupper

Programforløp:

- Kjør til boringsgrupper i hovedprogram
- Kalle opp boringsgruppe (underprogram 1) i hovedprogrammet
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 1

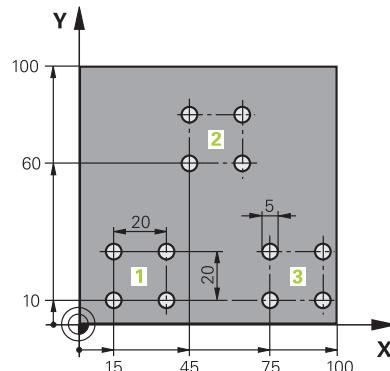


<b>0 BEGIN PGM UP1 MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S5000</b>	Verktøyoppkall
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 CYCL DEF 200 BOR</b>	Syklusdefinisjon boring
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-10 ;DYBDE	
Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE	
Q202=5 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORSLINKELSE OPPE	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE	
Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST.	
Q211=0.25 ;FORSLINKELSE NEDE	
Q395=0 ;FORHOLD DYBDE	
<b>6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 1
<b>7 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram for boringsgruppe
<b>8 L X+45 Y+60 R0 FMAX</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 2
<b>9 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram for boringsgruppe
<b>10 L X+75 Y+10 R0 FMAX</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 3
<b>11 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram for boringsgruppe
<b>12 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Slutten på hovedprogrammet
<b>13 LBL 1</b>	Starten på underprogram 1: Boringsgruppe
<b>14 CYCL CALL</b>	Boring 1
<b>15 L IX+20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 2, start syklus
<b>16 L IY+20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 3, start syklus
<b>17 L IX-20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 4, start syklus
<b>18 LBL 0</b>	Slutten på underprogram 1
<b>19 END PGM UP1 MM</b>	

## Eksempel: Boringsgruppe med flere verktøy

Programforløp:

- Programmere bearbeidingssykluser i hovedprogrammet
- Start komplett boring (underprogram 1) i hovedprogrammet
- Kjør til boringsgrupper (underprogram 2), i underprogram 1
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 2

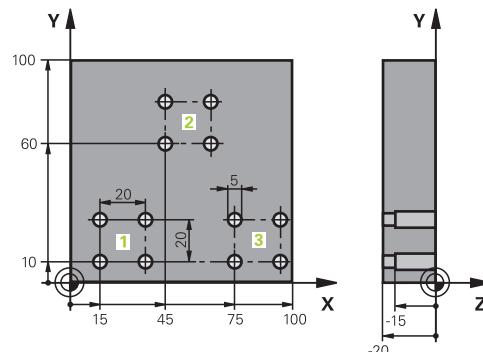

<b>0 BEGIN PGM UP2 MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 1 Z S5000</b>	Verktøyoppkalling sentreringsbor
<b>4 L Z+250 R0 FMAX</b>	Frikjør verktøy
<b>5 CYCL DEF 200 BOR</b>	Syklusdefinisjon sentrering
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-3 ;DYBDE	
Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE.	
Q202=3 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORINKELSE OPPE	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE	
Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST.	
Q211=0.25 ;FORINKELSE NEDE	
Q395=0 ;FORHOLD DYBDE	
<b>6 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram 1 for komplett boring
<b>7 L Z+250 R0 FMAX</b>	
<b>8 TOOL CALL 2 Z S4000</b>	Verktøyoppkalling bor
<b>9 FN 0: Q201 = -25</b>	Ny dybde for boringen
<b>10 FN 0: Q202 = +5</b>	Ny mating for boringen
<b>11 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram 1 for komplett boring
<b>12 L Z+250 R0 FMAX</b>	
<b>13 TOOL CALL 3 Z S500</b>	Verktøyoppkalling brotsj

<b>14 CYCL DEF 201 SLIPING</b>	Syklusdefinisjon sliping
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-15 ;Dybde	
Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE.	
Q211=0.5 ;FORSINKELSE NEDE	
Q208=400 ;MATING RETUR	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE	
Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST.	
<b>15 CALL LBL 1</b>	Kall opp underprogram 1 for komplet boring
<b>16 L Z+250 R0 FMAX M2</b>	Slutten på hovedprogrammet
<b>17 LBL 1</b>	Starten på underprogram 1: Komplett boring
<b>18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 1
<b>19 CALL LBL 2</b>	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
<b>20 L X+45 Y+60 R0 FMAX</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 2
<b>21 CALL LBL 2</b>	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
<b>22 L X+75 Y+10 R0 FMAX</b>	Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 3
<b>23 CALL LBL 2</b>	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
<b>24 LBL 0</b>	Slutten på underprogram 1
<b>25 LBL 2</b>	Starten på underprogram 2: Boringsgruppe
<b>26 CYCL CALL</b>	Boring 1 med aktiv bearbeidningssyklus
<b>27 L IX+20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 2, start syklus
<b>28 L IY+20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 3, start syklus
<b>29 L IX-20 R0 FMAX M99</b>	Kjør til boring 4, start syklus
<b>30 LBL 0</b>	Slutten på underprogram 2
<b>31 END PGM UP2 MM</b>	



# 9

**Programmere Q-  
parameter**

## 9.1 Prinsipp og funksjonsoversikt


Med Q-parameterne kan du bare definere hele delfamilier i ett NC-Program ved å programmere variable Q-parameter i stedet for konstante tallverdier.

Du kan for eksempel bruke en Q-parameter på følgende måte:

- Koordinatverdier
- Matinger
- Turtall
- Syklusdata

Styringen gir flere muligheter for bruk av Q-parametere:

- programmere konturer som bestemmes med matematiske funksjoner
- gjøre utførelsen av bearbeidingstrinnene avhengig av logiske betingelser
- utforme FK-programmer på en variabel måte

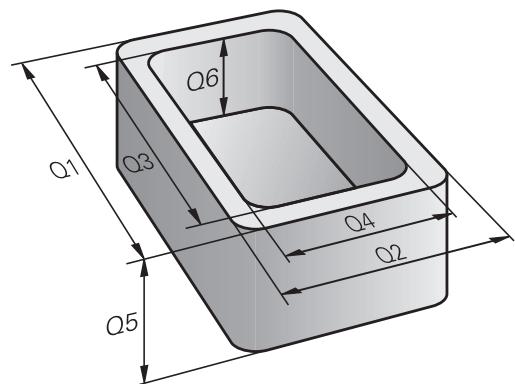

## Q-parametertyper

### QS-parameter for tallverdier

Q-parameter består alltid av bokstaver og tall. Bokstavene bestemmer typen Q-parameter og tallene Q-parameterområdet.

Du finner detaljert informasjon i tabellen under:

Q-parametertype	Q-parameterområde	Beskrivelse
Q-parametre:		<b>parametrene virker på alle NC-programmer i minnet til styringen.</b>
	0 – 99	Parametre for <b>brukeren</b> når det ikke oppstår noen overskridelser med HEIDENHAIN-SL-syklusene
		<p><b>i</b> Disse parametrene virker lokalt innenfor såkalte makroer og produsentsyklinger. Endringer kan altså ikke gis tilbake til NC-programmet. Bruk derfor Q-parameterområdet 1200 – 1399 for produsentsyklinger.</p>
	100 – 199	Parametre for spesialfunksjoner til styringen, som leses av NC-programmene til brukeren eller av syklusene
	200 – 1199	Parametre som først og fremst brukes for HEIDENHAIN-syklinger
	1200 – 1399	Parametre som først og fremst brukes ved produsentsyklinger
	1400 – 1999	Parametre for <b>brukeren</b>
QL-parametre:		<b>parametrene virker bare lokalt i et NC-program</b>
	0 – 499	Parametre for <b>brukeren</b>
QR-parametre:		<b>parametrene virker kontinuerlig (remanent) på alle NC-programmer i minnet til styringen, også etter et strømbrudd</b>
	0 – 99	Parametre for <b>brukeren</b>
	100 – 199	Parameter for HEIDENHAIN-funksjoner (f.eks. sykluser)
	200 – 499	Parameter for maskinprodusenten (f.eks. sykluser)



**QR**-parametre lagres i en sikkerhetskopi.

Hvis maskinprodusenten ikke definerer en avvikende bane, lagrer styringen **QR**-parameterverdiene i følgende bane **SYS:\runtime\sys.cfg**. Denne partisjonen lagres bare ved en fullstendig sikkerhetskopiering.

Maskinprodusenten kan velge mellom følgende maskinparametre for angivelse av bane:

- **pathNcQR** (Nr. 131201)
- **pathSimQR** (Nr. 131202)

Hvis maskinprodusenten angir en bane i TNC-partisjonen, kan du sikkerhetskopiere uten å angi et nøkkeltall ved hjelp av funksjonene **NC/PLC Backup**.

### QS-parameter for kildetekst

I tillegg har du mulighet til å bruke **QS**-parametre (**S** står for eng. string, dvs. streng) som gjør at du også kan behandle tekster på TNC.

Q-parametertype	Q-parameterområde	Beskrivelse
QS-parametre:	0 – 99	<b>parametrene virker på alle NC-programmer i minnet</b> til styringen. Parametre for <b>brukeren</b> når det ikke oppstår noen overskridelser med HEIDENHAIN-SL-syklusene
		 Disse parametrene virker lokalt innenfor såkalte makroer og produsentsykuser. Endringer kan altså ikke gis tilbake til NC-programmet. Bruk derfor QS-parameterområdet 200 – 499 for produsentsykuser.
	100 – 199	Parametre for spesialfunksjoner til styringen, som leses av NC-programmene til brukeren eller av syklusene
	200 – 1199	Parametre som først og fremst brukes for HEIDENHAIN-sykluser
	1200 – 1399	Parametre som først og fremst brukes ved produsentsykuser
	1400 – 1999	Parametre for <b>brukeren</b>

## Merknader til programmeringen

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

HEIDENHAIN-syklinger, maskinprodusentsyklinger og tredjepartsfunksjoner bruker Q-parametere. I tillegg kan du programmere Q-parametere i NC-programmer. Hvis du ikke bare bruker de anbefalte Q-parameterområdene når Q-parametere benyttes, kan dette føre til overlappinger (vekselvirkninger) og dermed uønsket atferd. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Du må bare bruke Q-parameterområder som er anbefalt av HEIDENHAIN.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.
- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen

Du kan angi Q-parametere og tallverdier om hverandre i et NC-program.

Du kan tilordne tallverdier mellom –999 999 999 og +999 999 999 til Q-parametene. Inndataområdet er begrenset til maks. 16 tegn, av disse er inntil 9 før komma. Internt kan styringen beregne tallverdier av en størrelse på inntil  $10^{10}$ .

**QS**-parametere kan tildeles maks. 255 tegn.



Styringen tilordner automatisk samme data til noen Q- og QS-parametere, f.eks. den aktuelle verktøyradiusen til Q-parameter **Q108**.

**Mer informasjon:** "Forhåndsinnstilte Q-parametere", Side 322

Styringen lagrer tallverdier internt i et binært tallformat (standard IEEE 754). På grunn av det brukte, normerte formatet viser styringen enkelte desimaltall ikke 100 % nøyaktig binært (avrundningsfeil). Hvis du bruker beregnede Q-parameterinnhold for hoppekommandoer eller posisjoneringer, må du ta hensyn til dette.

Du kan sette Q-parameteren tilbake til statusen **Udefinert**. Hvis en posisjon programmeres med et Q-parameter som er udefinert, ignorerer styringen denne bevegelsen.

## Kall opp Q-parameterfunksjoner

Mens du taster inn et NC-program, trykker du på tasten **Q** (i feltet for tallinnntasting og aksevalg under tasten **+/-**). Da viser styringen følgende funksjonstaster:

Funksjons-tast	Funksjonsgruppe	Side
	Matematiske grunnfunksjoner	272
	Vinkelfunksjoner	275
	Funksjon for sirkelberegning	277
	Hvis/så-avgjørelser, hopp	278
	Andre funksjoner	288
	Angi formel direkte	281
	Funksjon for bearbeiding av komplekse konturer	Se brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser:



Hvis du definerer eller tilordner en Q-parameter, viser styringen funksjonstastene **Q**, **QL** og **QR**. Du velger den ønskede parametertypen med disse funksjonstastene. Deretter definerer du parameternummeret.  
Hvis datamaskinen er koblet til et alfanumerisk tastatur via USB, kan du åpne dialogen for formelinnglesing direkte ved å trykke på **Q**-tasten.

## 9.2 Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier

### Bruk

Med Q-parameterfunksjonen **FN 0: TILDELING** kan du tilordne tallverdier til Q-parametene. Da setter du inn en Q-parameter i stedet for en tallverdi i NC-programmet.

### Eksempel


15 FN 0: Q10=25	Tilordning
...	Q10 får verdien 25
25 L X +Q10	tilsvarer L X +25

For delfamilier programmer du f.eks. de karakteristiske emnedimensjonene som Q-parameter.

For bearbeidingen av de enkelte deler tilordner du en tallverdi til hver av disse parametrene.

### Eksempel: Sylinder med Q-parametere

Sylindrerradius:	R = Q1
Sylinderhøyde:	H = Q2
Sylinder Z1:	Q1 = +30 Q2 = +10
Sylinder Z2:	Q1 = +10 Q2 = +50

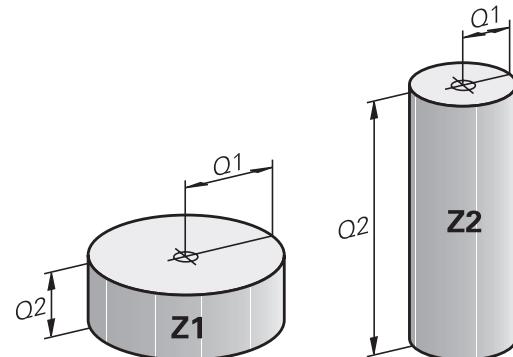

## 9.3 Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner

### Bruk

Med Q-parameterne kan du programmere matematiske grunnfunksjoner i NC-programmet:

**Q**

- ▶ Valg av Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q** fra sifferinput.
- > Funksjonstastlinjen viser Q-parameterfunksjonene.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
- > Styringen viser funksjonstastene til de matematiske grunnfunksjonene.



### Oversikt

Funksjons-tast	Funksjon
FN0 X = Y	<b>FN 0: TIORDNING</b> f. eks. <b>FN 0: Q5 = +60</b> Tilordne verdi direkte Tilbakestille Q-parameterverdi
FN1 X + Y	<b>FN 1: ADDISJON</b> z. B. <b>FN 1: Q1 = -Q2 + -5</b> Opprett og tildele sum av to verdier
FN2 X - Y	<b>FN 2: SUBTRAKSJON</b> f. eks. <b>FN 2: Q1 = +10 - +5</b> Opprett og tildele differanse av to verdier
FN3 X * Y	<b>FN 3: MULTIPLIKASJON</b> f. eks. <b>FN 3: Q2 = +3 * +3</b> Opprett og tildele produkt av to verdier
FN4 X / Y	<b>FN 4: DIVISION</b> f.eks. <b>FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2</b> Opprett og tildele kvotient av to verdier <b>Ikke tillatt:</b> divisjon med 0!
FN5 ROT	<b>FN 5: ROT</b> f.eks. <b>FN 5: Q20 = SQRT 4</b> Trekke roten ut av et tall og tildele <b>Ikke tillatt:</b> rot av negativ verdi!

Til høyre for **=** kan du angi:

- to tall
- to Q-parametere
- ett tall og en Q-parameter

Du kan gi Q-parameterne og tallverdiene i ligningene fortegn.

## Programmere hovedregnetyper

### Eksempel tildeiling

**16 FN 0: Q5 = +10**

**17 FN 3: Q12 = +Q5 \* +7**

- Q**
- ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**
- 
- ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
  - ▶ Valg av Q-parameterfunksjonen **TILDELING**: Trykk på funksjonstasten **FN 0 X = Y**
  - > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
  - ▶ Legg inn **5** (nummeret til Q-parameteren)
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  - > Styringen spør etter verdien eller parameteren.
  - ▶ Legg inn **10** (verdien)
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  - > Så snart styringen leser NC-blokk, skal parameteren **Q5** tildeles verdien **10**.

### Eksempel multiplikasjon

- Q**
- ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**
- 
- ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
  - ▶ Valg av Q-parameterfunksjonen **MULTIPLIKASJON**: Trykk på funksjonstasten **FN 3 X \* Y**
  - > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
  - ▶ Legg inn **12** (nummeret til Q-parameteren)
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  - > Styringen spør etter den første verdien eller parameteren.
  - ▶ Legg inn **Q5** (parameter)
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  - > Styringen spør etter den andre verdien eller parameteren.
  - ▶ Legg inn **7** som andre verdi.
  - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

## Stille tilbake Q-parameter

### Eksempel

16 FN 0: Q5 SET UNDEFINED

17 FN 0: Q1 = Q5

Q

- ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**

GRUNN-  
FUNK.

- ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK**.

FN0  
X = Y

- ▶ Velge Q-parameterfunksjonen TILDELING: Trykk på funksjonstasten **FN 0 X = Y**

- > Styringen spør etter nummeret til resultatparametren.

- ▶ Legg inn **5** (nummeret til Q-parameteren)

- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

- > Styringen spør etter verdien eller parameteren.

- ▶ Trykk på **SET UNDEFINED**

ENT

SET  
UNDEFINED



Funksjonen **FN 0** støtter også overføring av verdien **Undefined**. Hvis du vil overføre den udefinerte Q-parameteren uten **FN 0**, viser styringen feilmeldingen **Ugyldig verdi**.

## 9.4 Vinkelfunksjoner

### Definisjoner

**Sinus:**  $\sin \alpha = a / c$

**Cosinus:**  $\cos \alpha = b / c$


**Tangens:**  $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

Her er

- c siden overfor den rette vinkelen
- a siden overfor vinkelen  $\alpha$
- b den tredje siden

Styringen beregner vinkelen utfra tangens:

$$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

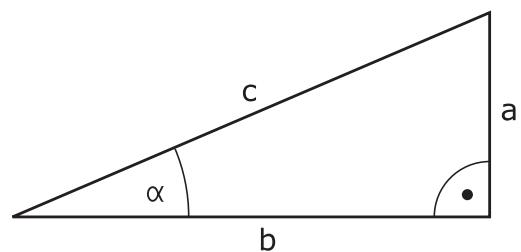

### Eksempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan(0,5) = 26,57^\circ$$

I tillegg gjelder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (med } a^2 = a \times a\text{)}$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

## Programmere vinkelfunksjoner

Ved hjelp av Q-parametre kan du også beregne vinkelfunksjoner.

**O**

- ▶ Valg av Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q** fra sifferinput.
- > Funksjonstastlinjen viser Q-parameterfunksjonene.
- > Trykk på funksjonstasten **VINKELFUNK.**.
- > Styringen viser funksjonstastene til vinkelfunksjonene



### Oversikt

#### funksjonstast      Funksjon



**FN 6:** SINUS  
f. eks. **FN 6: Q20 = SIN-Q5**

Fastsett og tildel sinus for en vinkel i grader (°)



**FN 7:** COSINUS  
f. eks. **FN 7: Q21 = COS-Q5**

Fastsett og tildel cosinus for en vinkel i grad (°)



**FN 8:** ROT AV KVADRATSUM  
f. eks. **FN 8: Q10 = +5 LEN +4**

Opprett og tildel lengde av to verdier



**FN 13:** VINKEL  
f. eks. **FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1**

Fastsette og tilordne vinkelen med arctan av motstående katet og naboside eller vinkelens sin og cos (0 < vinkel < 360°)

## 9.5 Sirkelberegninger

### Bruk

Med funksjonene for sirkelberegning kan du få styringen til å beregne sirkelsentrum og sirkelradius på grunnlag av tre eller fire sirkelpunkter. Sirkelberegning på grunnlag av fire punkter er mest nøyaktig.

Anvendelse: Disse funksjonene kan du f.eks. bruke hvis du ønsker å fastsette plasseringen og størrelsen på en boring eller delsirkel via den programmerbare probefunksjonen.

Funksjons-tast	Funksjon
 FN23 SIRKEL M. 3 PUNKTER	FN 23: Finn SIRKELDATA på grunnlag av tre sirkelpunkter f. eks. <b>FN 23: Q20 = CDATA Q30</b>
	Koordinatparene fra tre sirkelpunkter må være lagret i parameteren <b>Q30</b> og de fem påfølgende parametrene – her altså til <b>Q35</b> . Styringen lagrer deretter sirkelsentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter <b>Q20</b> , sirkelsentrum for hjelpeaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter <b>Q21</b> og sirkelradiusen i parameter <b>Q22</b> .
 FN24 SIRKEL M. 4 PUNKTER	FN 24: Finn SIRKELDATA på grunnlag av fire sirkelpunkter f. eks. <b>FN 24: Q20 = CDATA Q30</b>
	Koordinatparene fra fire sirkelpunkter må være lagret i parameter <b>Q30</b> og de syv påfølgende parametrene – her altså til <b>Q37</b> . Styringen lagrer deretter sirkelsentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter <b>Q20</b> , sirkelsentrum for hjelpeaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter <b>Q21</b> og sirkelradiusen i parameter <b>Q22</b> .



Vær oppmerksom på at **FN 23** og **FN 24** ikke bare overskriver resultatparameteren, men de to påfølgende parametrene overskrives også automatisk.

## 9.6 Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere

### Bruk

Ved hvis-så-avgjørelser sammenligner styringen én Q-parameter med en annen Q-parameter eller en tallverdi. Hvis betingelsen er oppfylt, fortsetter styringen NC-programmet på den labelen som er programmert etter betingelsen.

**i** Sammenligne programmeringsteknikkene underprogram og programdelgjentakelse med såkalte hvis-så-avgjørelser før du oppretter NC-programmet.  
Dermed unngår du mulige misforståelser og programmeringsfeil.  
**Mer informasjon:** "Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser", Side 242

Hvis betingelsen ikke er oppfylt, utfører styringen neste NC-blokk.

Hvis du vil starte et eksternt NC-program, må du programmere et programoppkall med **PGM CALL** bak labelen.

### Forkortelser og begreper som er brukt

<b>IF</b>	(engelsk):	hvis
<b>EQU</b>	(engelsk equal):	lik
<b>NE</b>	(engelsk not equal):	Ulik
<b>GT</b>	(engelsk greater than):	større enn
<b>LT</b>	(engelsk less than):	mindre enn
<b>GOTO</b>	(engelsk go to):	gå til
<b>UNDEFINED</b>	(engelsk undefined):	udefinert
<b>DEFINED</b>	(engelsk defined):	definert

## Hoppbetingelser

### Ubetinget hopp

Ved absolutte hopp er betingelsene alltid (= absolutt) oppfylt, f.eks.

**FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1**

### Hopp avhenger av telleren

Du kan gjenta en bearbeiding så ofte du ønsker ved hjelp av hoppfunksjonen. En Q-parameter fungerer som teller og øker med 1 for hver gang programmet gjentas.

Ved hjelp av hoppfunksjonen sammenligner du telleren med antall ønskede bearbeidinger.



Hoppene skiller seg ut fra programmeringsteknikkene start underprogram og programdelgjentakelse.  
På den ene siden krever hoppene for eksempel ikke avsluttede programområder som avsluttes med LBL 0.  
På den annen side tar hoppene heller ikke hensyn til disse tilbakehoppene.

### Eksempel

0 BEGIN PGM COUNTER MM	
1 ;	
2 Q1 = 0	Ladeverdi: initialisere telleren
3 Q2 = 3	Ladeverdi: antall hopp
4 ;	
5 LBL 99	Underprogram
6 Q1 = Q1 + 1	Oppdatere teller: ny Q1-verdi = gammel Q1-verdi + 1
7 FN 12: IF +Q1 LT +Q2 GOTO LBL 99	Utføre programhopp 1 og 2
8 FN 9: IF +Q1 EQU +Q2 GOTO LBL 99	Utføre programhopp 3
9 ;	
10 END PGM COUNTER MM	

## Programmere hvis-så-avgjørelser

### Muligheter for angivelse av hopp

Følgende angivelser er mulig ved betingelsen **IF**:

- Tall
- Tekster
- Q, QL, QR
- **QS** (strenghparameter)

Du har følgende tre muligheter for angivelse av hoppadressen **GOTO**:

- **LBL-NAME**
- **LBL-NUMMER**
- **QS**

Hvis-så-avgjørelsene dukker opp når du trykker på funksjonstasten

**HOPP**. Styringen viser følgende funksjonstaster:

Funksjons-tast	Funksjon
	<b>FN 9: HVIS LIK, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25"</b> Hvis begge verdier eller parametere er like, går du til angitt label
	<b>FN 9: HVIS UDEFINERT, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 9: IF +Q1 IS UNDEFINED GOTO LBL "UPCAN25"</b> Hvis den angitte parameteren er udefinert, går du til angitt label
	<b>FN 9: HVIS DEFINERT, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25"</b> Hvis den angitte parameteren er definert, går du til angitt label
	<b>FN 10: HVIS ULIK, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10</b> Hvis begge verdier eller parametere er ulike, går du til angitt label
	<b>FN 11: HVIS STØRRE, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL QS5</b> Hvis første verdi eller parameter er større enn andre verdi eller parameter, går du til angitt label
	<b>FN 12: HVIS MINDRE, GÅ TIL</b> f. eks. <b>FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME"</b> Hvis første verdi eller parameter er mindre enn andre verdi eller parameter, går du til angitt label

## 9.7 Angi formel direkte

### Angi formel

Ved hjelp av funksjonstastene kan du taste matematiske formler som inneholder flere regneoperasjoner, direkte inn i NC-programmet.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Velg **Q**, **QL** eller **QR**
- ▶ Styringen viser de mulige regneoperasjonene i funksjonstastlinjen

### Regneregler

#### Rekkefølgen ved analysen av en formel

Når du legger inn en matematisk formel som inneholder mer enn en regneoperasjon, analyserer styringen de enkelte operasjonene alltid i en definert rekkefølge. Et kjent eksempel på dette er multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon.

Styringen overholder følgende prioritetsregler ved analysen av matematiske formler:

Prioritet	Betegnelse	Regnetegn
1	Løse opp parenteser	( )
2	Vær oppmerksom på fortegnet, Beregning av funksjon	Fortegn-minus, <b>SIN, COS, LN</b> osv..
3	Opphøye i potens	^
4	Multiplisere og dividere	* , /
5	Addere og subtrahere	+, -

#### Analyse ved operasjoner med samme prioritet

Prinsipielt beregner styringen operasjoner med samme prioritet fra venstre mot høyre

$$2 + 3 - 2 = (2 + 3) - 2 = 3$$

Unntak: Ved kjedede potenser analyseres det fra høyre mot venstre

$$2^3 \cdot 2 = 2^3 \cdot (3^2) = 2^3 \cdot 9 = 512$$

#### Eksempel: Multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon

$$12 \text{ Q1} = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1. trinn,  $5 * 3 = 15$
- 2. trinn,  $2 * 10 = 20$
- 3. trinn,  $15 + 20 = 35$

#### Eksempel: Potens før addisjon og subtraksjon

$$13 \text{ Q2} = SQ 10 - 3^3 = 73$$

- 1. trinn, kvadrerer  $10 = 100$
- 2. trinn, potensere 3 med 3 =  $27$
- 3. trinn,  $100 - 27 = 73$

**Eksempel: Funksjon før potens**

**14 Q4 = SIN 30 ^ 2**

= 0,25

- 1. trinn: Beregn sinus på 30 = 0,5
- 2. trinn, kvadrere 0,5 = 0,25

**Eksempel: Parentes før funksjon**

**15 Q5 = SIN ( 50 - 20 )**



= 0,5

- 1. trinn: Regne ut parentes 50- 20 = 30
- 2. trinn: Beregn sinus på 30 = 0,5

## Oversikt

Styringen viser følgende funksjonstaster:

funksjonstast	Tilknytningsfunksjon	Prioritet
	<b>Addisjon</b> f.eks. $Q10 = Q1 + Q5$	Addisjon og subtraksjon
	<b>Subtraksjon</b> f.eks. $Q25 = Q7 - Q108$	Addisjon og subtraksjon
	<b>Multiplikasjon</b> f.eks. $Q12 = 5 * Q5$	Multiplikasjon og divisjon
	<b>Divisjon</b> f.eks. $Q25 = Q1 / Q2$	Multiplikasjon og divisjon
	<b>Parentes åpen</b> f.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	Parentes
	<b>Parentes lukket</b> f.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	Parentes
	<b>Kvadrere verdi (eng. square)</b> f.eks. $Q15 = SQ 5$	Funksjon
	<b>Trekke ut rot (eng. square root)</b> f.eks. $Q22 = SQRT 25$	Funksjon
	<b>Sinus til en vinkel</b> f.eks. $Q44 = SIN 45$	Funksjon
	<b>Cosinus til en vinkel</b> f.eks. $Q45 = COS 45$	Funksjon
	<b>Tangens til en vinkel</b> f.eks. $Q46 = TAN 45$	Funksjon
	<b>Arkussinus</b> Sinusens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom motstående katet og hypotenus f.eks. $Q10 = ASIN ( Q40 / Q20 )$	Funksjon
	<b>Arkuskosinus</b> Cosinusens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom naboside og hypotenuse f.eks. $Q11 = ACOS Q40$	Funksjon
	<b>Arkustangens</b> Tangensens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom motstående katet og naboside f.eks. $Q12 = ATAN Q50$	Funksjon
	<b>Potensere verdier</b> eks. $Q15 = 3 ^ 3$	Potens
	<b>Konstante PI</b> $\pi = 3,14159$ f.eks. $Q15 = PI$	

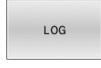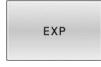
funksjonstast	Tilknytningsfunksjon	Prioritet
	<b>Opprette en naturlig logaritme (LN) for et tall</b> Basistall = $e = 2,7183$ f.eks. $Q15 = \text{LN } Q11$	Funksjon
	<b>Opprette logaritme for et tall</b> Basistall = 10 f.eks. $Q33 = \text{LOG } Q22$	Funksjon
	<b>Eksponentialfunksjon (<math>e^x</math>)</b> Basistall = $e = 2,7183$ f.eks. $Q1 = \text{EXP } Q12$	Funksjon
	<b>Negere verdier</b> Multiplikasjon med -1 f.eks. $Q2 = \text{NEG } Q1$	Funksjon
	<b>Redusere plasser etter komma i et tall</b> Opprette integer tall f.eks. $Q3 = \text{INT } Q42$	Funksjon
	<p><b>i</b> Funksjonen <b>INT</b> runder ikke av, men kutter bare bort desimaltallene.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Eksempel: Runde av verdi", Side 349</p>	
	<b>Opprette absoluttverdi for et tall</b> f.eks. $Q4 = \text{ABS } Q22$	Funksjon
	<b>Kutte plasser foran komma i et tall</b> Fraksjonere f.eks. $Q5 = \text{FRAC } Q23$	Funksjon
	<b>Kontrollere fortegnet til et tall</b> f.eks. $Q12 = \text{SGN } Q50$ Hvis $Q50 = 0$ , så er $\text{SGN } Q50 = 0$ Hvis $Q50 < 0$ , så er $\text{SGN } Q50 = -1$ Hvis $Q50 > 0$ , så er $\text{SGN } Q50 = 1$	Funksjon
	<b>Beregn Modulo-tall (divisjonsrest)</b> f. B. $Q12 = 400 \% 360$ Resultat: $Q12 = 40$	Funksjon

### Eksempel: vinkelfunksjon

Lengdene til motstående katet a i parameteren **Q12** og naboside b i **Q13**.

Det som søkes, er vinkelen  $\alpha$ .

Beregn vinkelen  $\alpha$  på basis av motkateten a og nabosiden b ved hjelp av arcgtan, tildele resultatet **Q25**:

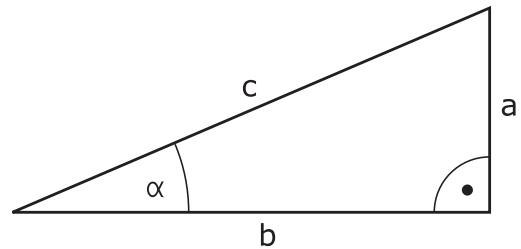

- ▶ Trykk på **Q**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
- ▶ **Angi 25**
- > button"/> ▶ Trykk på tasten **ENT**
- < button"/> ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke
- ▶ Trykk på funksjonstasten **Arcustangensfunksjon**
- ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke
- ▶ Trykk på funksjonstasten **Parentes åpen**
- ▶ Angi **12** (parameternummer)
- ▶ Trykk på skjermtasten Division
- ▶ Angi **13** (parameternummer)
- ▶ Trykk på funksjonstasten **Parentes lukket**
- ▶ Avslutt innleggingen av formel med tasten **END**.

### Eksempel

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

## 9.8 Kontrollere og endre Q-parametere

### Fremgangsmåte

Du kan kontrollere og forandre Q-parametere i alle driftsmoduser.

- ▶ Avbryt ev. programkjøringen (trykk f.eks. på tasten **NC-STOPP** eller funksjonstasten **INTERN STOPP**), eller stans programtesten
  - ▶ Kalle opp Q-parameterfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **Q INFO** eller **Q-tasten**
  - ▶ Styringen viser alle parametere med tilhørende aktuelle verdier.
  - ▶ Velg ønsket parameter med pil tastene eller tasten **GOTO**.
  - ▶ Hvis du vil endre verdien, trykker du på funksjonstasten **REDIGER GJELD. FELT**, angi den nye verdien, og bekrefte med tasten **ENT**
  - ▶ Hvis du ikke vil endre verdien, trykker du på funksjonstasten **VIST VERDI** eller avslutter dialogen med tasten **END**



Hvis du vil styre eller endre lokale parametere, globale parametere eller strengparametere, trykker du på skjermtasten **VIS PARAMETER Q QL QR QS**. Styringen viser så den gjeldende parametertypen. Funksjonene som er beskrevet ovenfor gjelder også.

Mens styringen kjører et NC-program kan du ikke endre noen variabler med vinduet **Q-parameterliste**. Styringen gjør det kun mulig å foreta endringer mens et programforløp er avbrutt eller stoppet.


**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen henviser til den nødvendige tilstanden etter at en NC-blokk for eksempel i **Programkjøring enkeltblokk** er ferdig å kjøre.

Følgende Q- og QS-parametre kan du ikke redigere i vinduet **Q-parameterliste**:

- Parametre med numre mellom 100 og 199, siden det er fare for overlappinger med styringens spesialfunksjoner
- Parametre med numre mellom 1200 og 1399, siden det er fare for overlappinger med maskinprodusentspesifikke funksjoner

Styringen bruker alle parametere med viste kommentarer i sykluser eller som overføringsparametere.

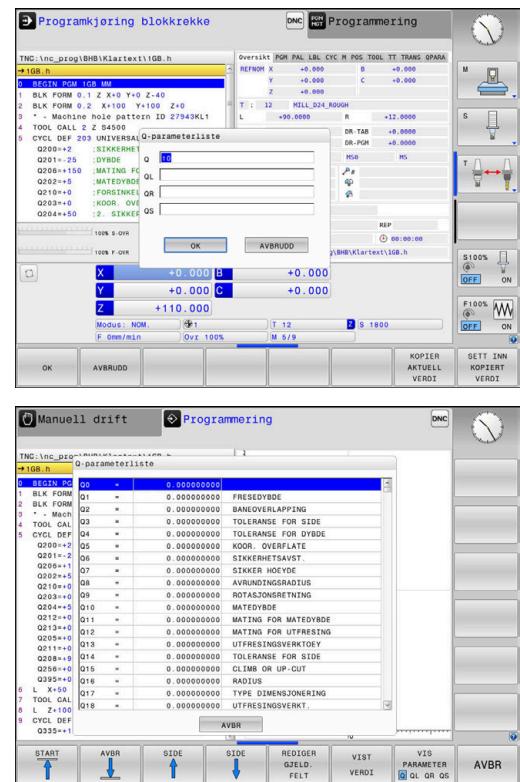

Du kan også vise Q-parametre i det ekstra statusvisningsfeltet i alle driftsmoduser (bortsett fra driftsmodusen **Programmering**).

- ▶ Avbryt ev. programkjøringen (trykk f.eks. på tasten **NC-STOPP** og funksjonstasten **INTERN STOPP**), eller stans programtesten



- ▶ Kall opp funksjonstastrekken for inndelingen av skjermbildet



- ▶ Velg skjermbildevisning med ekstra statusvisning.
- > I den høyre delen av skjermen viser styringen statusformularet **Oversikt**.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **STATUS Q-PARAM..**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **Q PARAM.LISTE**.
- > Styringen åpner et overlappings vindu.
- ▶ Definer parameterneiene du vil kontrollere, for hver parametertype (Q, QL, QR, QS). Enkelte Q-parametre skiller du med et komma, etterfølgende Q-parametre forbinder du med en bindestrek, for eksempel 1,3,200-208. Inndataområdet for hver parametertype er 132 tegn




Visningen i fanen **QPARA** inneholder alltid åtte desimaler. Styringen viser resultatet av **Q1 = COS 89.999** for eksempel som 0.00001745. Veldig store eller veldig små verdier viser styringen med eksponentiell notasjon. Styringen viser resultatet av **Q1 = COS 89.999 \* 0.001** som +1.74532925e-08, der e-08 tilsvarer faktoren  $10^{-8}$ .

## 9.9 Tilleggsfunksjoner

### Oversikt

Tilleggsfunksjonene vises når du trykker på funksjonstasten **SPESIALFUNK.** Styringen viser følgende funksjonstaster:

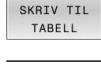Funksjons-tast	Funksjon	Side
	<b>FN 14: ERROR</b> Vise feilmeldinger	289
	<b>FN 16: F-PRINT</b> Vise tekster og Q-parameterverdier formatert	295
	<b>FN 18: SYSREAD</b> Lese systemdata	303
	<b>FN 19: PLS</b> Overføre verdier til PLS	304
	<b>FN 20: WAIT FOR</b> Synkronisere NC og PLS	305
	<b>FN 26: TABOPEN</b> Åpne fritt definert tabell	413
	<b>FN 27: TABWRITE</b> Skrive i en fritt definert tabell	414
	<b>FN 28: TABREAD</b> Lese fra en fritt definert tabell	415
	<b>FN 29: PLS</b> Overføre inntil åtte verdier til PLS	306
	<b>FN 37: EXPORT</b> Eksportere lokale Q-parametre eller QS-parametre til et oppkallende NC-program	306
	<b>FN 38: SEND</b> Send informasjon fra NC-programmet	307

## FN 14: ERROR – Vise feilmeldinger

Med funksjonen **FN 14: ERROR** kan du vise programstyrte feilmeldinger som er forprogrammert av maskinprodusenten eller HEIDENHAIN.

Hvis styringen leser funksjonen **FN 14: ERROR** i løpet av programkjøringen eller simuleringen, avbryter den prosessen og viser en melding. Deretter må du starte NC-programmet på nytt.

Feilnummerområde	Standarddialog
0 ... 999	Maskinavhengig dialog
1000 ... 1199	Interne feilmeldinger

### Eksempel

Styringen skal vise en melding når spindelen ikke er koblet inn.

#### 180 FN 14: ERROR = 1000

Under finner du en fullstendig liste over **FN 14: ERROR**-feilmeldingene. Merk at avhengig av hvilken type styring du har, er kanskje ikke alle funksjonene tilgjengelige.

### Feilmelding som er lagt inn av HEIDENHAIN

Feilnummer	Tekst
1000	Spindel?
1001	Verktøyakse mangler
1002	Verktøyradius for liten
1003	Verktøyradius for stor
1004	Område overskredet
1005	Feil startposisjon
1006	ROTERING ikke tillatt
1007	SKALERING ikke tillatt
1008	SPEILING ikke tillatt
1009	Forskyvning ikke tillatt
1010	Mating mangler
1011	Inntastet verdi feil
1012	Feil fortegn
1013	Vinkel ikke tillatt
1014	Søkepunkt kan ikke nås
1015	For mange punkter
1016	Innles. selvmotsigende
1017	CYCL ufullstendig
1018	Plan feil definert
1019	Feil akse programmert
1020	Feil turtall
1021	Radiuskorreksjon udefinert
1022	Avrunding ikke definert

<b>Feilnummer</b>	<b>Tekst</b>
1023	Avrundingsradius for stor
1024	Udefinert programstart
1025	For dyp nesting
1026	Vinkelreferanse mangler
1027	Ingen bearb.syklus definert
1028	Sporbredde for liten
1029	Lomme for liten
1030	Q202 ikke definert
1031	Q205 ikke definert
1032	Angi Q218 større enn Q219
1033	CYCL 210 ikke tillatt
1034	CYCL 211 ikke tillatt
1035	Q220 for stor
1036	Angi Q222 større enn Q223
1037	Angi Q244 større enn 0
1038	Angi Q245 ulik Q246
1039	Angi vinkelområde < 360°
1040	Angi Q223 større enn Q222
1041	Q214: 0 ikke tillatt
1042	Kjøreretning ikke definert
1043	Ingen nullpunkttabell er aktiv
1044	Posisjonsfeil: sentrum 1. akse
1045	Posisjonsfeil: sentrum 2. akse
1046	Boring for liten
1047	Boring for stor
1048	Tapp for liten
1049	Tapp for stor
1050	Lomme for liten: justering 1.A.
1051	Lomme for liten: justering 2.A.
1052	Lomme for stor: kassering 1.A.
1053	Lomme for stor: kassering 2.A.
1054	Tapp for liten: kassering 1.A.
1055	Tapp for liten: kassering 2.A.
1056	Tapp for stor: justering 1.A.
1057	Tapp for stor: justering 2.A.
1058	TCHPROBE 425: feil störstemål
1059	TCHPROBE 425: feil minstemål
1060	TCHPROBE 426: feil störstemål
1061	TCHPROBE 426: feil minstemål

<b>Feilnummer</b>	<b>Tekst</b>
1062	TCHPROBE 430: diam. for stor
1063	TCHPROBE 430: diam. for liten
1064	Ingen måleakse definert
1065	Verktøybruddtoleranse overskr.
1066	Angi Q247 ulik 0
1067	Angi verdi Q247 større enn 5
1068	Nullpunktstabell?
1069	Angi type fresing Q351 ulik 0
1070	Reduser gjengedybde
1071	Utfør kalibreringsdata
1072	Toleranse overskredet
1073	Oppstart midt i program aktiv
1074	ORIENTERING ikke tillatt
1075	3DROT ikke tillatt
1076	Aktiver 3DROT
1077	Angi dybde negativt
1078	Q303 i målesyklus udefinert
1079	Verktøyakse ikke tillatt
1080	Kalkulert verdi er feil
1081	Selvmotsigende målepunkt
1082	Feil angitt sikker høyde
1083	Selvmotsig. nedsenk.måte
1084	Bearbeidingssyklus ikke tillatt
1085	Linjen er skrivebeskyttet
1086	Toleranse større enn dybde
1087	Ingen spissvinkel definert
1088	Data selvmotsigende
1089	Notposisjon 0 ikke tillatt
1090	Mating ulik 0 angitt
1091	Ikke tillatt å bytte til Q399
1092	Verktøy ikke definert
1093	Verktøynummer ikke tillatt
1094	Verktøynavn ikke tillatt
1095	Programvarealt. ikke aktivt
1096	Kan ikke gjenopprette kinematikk
1097	Funksjon ikke tillatt
1098	Selvmotsigende råemnmål
1099	Måleposisjon ikke tillatt
1100	Kinematikktilgang ikke mulig

<b>Feilnummer</b>	<b>Tekst</b>
1101	Målep. ikke i kjøreområde
1102	Kompens. forh.innst. i. mulig
1103	Verktøyradius for stor
1104	Nedsenk.måte ikke mulig
1105	Innstikk.vinkel definert feil
1106	Åpningsvinkel ikke definert
1107	Notbredde for stor
1108	Skaleringer ikke like
1109	Verktøydata inkonsekvente
1110	MOVE ikke mulig
1111	Kan ikke angi forh.innstilling.
1112	Gjengelengde for kort!
1113	Status 3D-rot inkonsistent!
1114	Konfigurasjon ufullstendig
1115	Ingen rotasjonsverktøy aktiv
1116	Verktøyorient. inkonsistent
1117	Vinkel er ikke mulig!
1118	For liten sirkelradius.
1119	Gjengeutløp for kort.
1120	Selvmotsigende målepunkt
1121	For stort antall begrensninger
1122	Bearbeidingsstrategi med begrensninger er ikke mulig
1123	Bearbeidingsretning ikke mulig
1124	Kontroller gjengestigning!
1125	Vinkelberegning ikke mulig
1126	Eksenterdreiing ikke mulig
1127	Ingen freseverktøy aktive
1128	Skjærelengde ikke tilstrekkelig
1129	Tannhjuldefinisjon inkonsistent eller ufullstendig
1130	Ingen sluttoleranse angitt
1131	Linje i tabell finnes ikke
1132	Probeprosess ikke mulig
1133	Koblingsfunksjon ikke mulig
1134	Bearbeidingssyklus støttes ikke med denne NC-programvaren
1135	Touch-probe-syklus støttes ikke med denne NC-programvaren
1136	NC-program avbrutt
1137	Ufullstendige touch-probedata

<b>Feilnummer</b>	<b>Tekst</b>
1138	LAC-funksjon ikke mulig
1139	Verdi for avrunding eller fase for stor!
1140	Aksevinkel ulik svingvinkel
1141	Tegnhøyde ikke definert
1142	For stor tegnhøyde
1143	Toleransefeil: Emne etterarbeidet
1144	Toleransefeil: Emne må kasseres
1145	Feil i måldefinisjon
1146	Ikke tillatt oppføring i kompensasjonstabell
1147	Transformasjon ikke mulig.
1148	Verktøyspindel er feil konfigurert
1149	Forskyvning for dreiespindel ikke kjent
1150	Globale programinnstillinger aktive
1151	Konfigurasjon av OEM-makroer ikke korrekt
1152	Ikke mulig å kombinere de programmerte toleransene
1153	Måleverdi ikke registrert
1154	Kontroller toleranseovervåking
1155	Boring mindre enn probekule
1156	Ikke mulig å sette nullpunkt
1157	Innstilling av et rundbord er ikke mulig
1158	Innstilling av roteringsaksjer ikke mulig
1159	Mating på skjærelengde begrenset
1160	Bearbeidingsdybde definert som 0
1161	Verktøytype uegnet
1162	Sluttoleranse ikke definert
1163	Kunne ikke skrive maskinnnullpunkt
1164	Spindel for synkronisering ble ikke registrert
1165	Funksjonen er ikke mulig å utføre i aktiv driftsmodus.
1166	Toleranse definert for stor
1167	Antall snitt ikke definert
1168	Bearbeidingsdybde stiger ikke monoton
1169	Mating synker ikke monoton
1170	Verktøyradius er ikke riktig definert
1171	Modus for tilbaketrekkning til sikker høyde ikke mulig
1172	Tannhjuldefinisjon ikke korrekt
1173	Probeobjekt inneholder forskjellige typer måledefinisjoner

Feilnummer	Tekst
1174	Måledefinisjon inneholder tegn som ikke er tillatt.
1175	Feil i faktisk verdi i måledefinisjon
1176	For dypt startpunkt for boring
1177	Måldefinisjon: Nominell verdi mangler ved manuell forposisj.
1178	Et søsterverktøy er ikke tilgjengelig
1179	OEM-makro er ikke definert
1180	Måling med hjelpeakse ikke mulig
1181	Startposisjon ved modulakse ikke mulig
1182	Funksjonen er bare mulig med døren lukket
1183	Antallet mulige datasett er overskredet
1184	Inkonsekvent arbeidsplan gjennom aksevinkel ved grunnrotering
1185	Overføringsparameter inneholder verdi som ikke er tillatt
1186	Snittbredde RCUTS definert for stor
1187	For kort brukslengde LU på verktøyet
1188	Den definerte fasen er for stor
1189	Fasevinkelen kan ikke opprettes med det aktive verktøyet.
1190	Toleranse definerer ikke materialavsponing
1191	Spindelvinkel ikke entydig

## FN 16: F-PRINT – Vise tekster og Q-parametervaldier formert

### Grunnleggende

Med funksjonen **FN 16: F-PRINT** kan du vise Q-parametervaldier og tekster formert, f.eks. for å lagre måleprotokoller.

Du kan vise verdiene på følgende måte:

- lagre i en fil på styringen
- vise på skjermen som overlappings vindu
- lagre i en ekstern fil
- skrive ut på en tilkoblet skriver

### Fremgangsmåte

Slik kan du vise Q-parametervaldier og tekster:

- ▶ Opprett tekstfil som angir utdataformatet og innholdet på forhånd
- ▶ Bruk funksjonen **FN 16: F-PRINT** i NC-programmet for å vise protokollen

Når du viser verdier i en fil, er den maksimale størrelsen til den viste filen 20 kB.

### Opprette tekstfil

For å vise formert tekst og Q-parametervaldier, må du opprette en tekstfil med tekstdredigeringsprogrammet til styringen. I denne filen definerer du formatet og Q-parameterne som skal vises.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**
- ▶ Opprett fil med endelsen **.A**

### Tilgjengelige funksjoner

Bruk følgende formateringsfunksjoner til å opprette en tekstfil:



Ta hensyn til store og små bokstaver under inntastingen.

Spesialtegn	Funksjon
«.....»	Fastsett utgangsformat for tekst og variabler i anførselstegn.
	For å vise tekster kan du bruke UTF-8-tegnssettet.
%F	Format for Q-parameter, QL og QR: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ %: fastsette format</li> <li>■ F: Floating (desimaltall), format for Q, QL, QR</li> </ul>
9.3	Format for Q-parameter, QL og QR: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ totalt 9 tegn (inkl. desimaltegn)</li> <li>■ derav 3 desimaler</li> </ul>
%S	Format for tekstvariabel QS

Spesialtegn	Funksjon
%RS	Format for tekstvariabel QS Overtar den etterfølgende teksten uforandret, uten formatering
%D eller %I	Format for heltall
,	Skilletegn mellom utdataformat og parameter
;	Tegn for blokkslutt, avslutter en linje
*	Blokkstart for en kommentarlinje Kommentarer vises ikke i protokollen
%"	Utdata anførselstegn
%%	Utdata prosenttegn
\\"	Utdata backslash
\n	Utdata linjeskift
+	Q-parameterverdi høyrestilt
-	Q-parameterverdi venstretilt

### Eksempel

Innføring	Beskrivelse
"X1 = %+9.3F", Q31;	Format for Q-parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "X1 =": vise tekst <b>X1 =</b></li> <li>■ %: fastsette format</li> <li>■ +: tall høyrestilt</li> <li>■ <b>9.3</b>: totalt 9 tegn, derav 3 desimaler</li> <li>■ F: Floating (desimaltall), format for Q, QL, QR</li> <li>■ , <b>Q31</b>: vise verdi fra <b>Q31</b></li> <li>■ ;: blokkslutt</li> </ul>

For overføring av forskjellig informasjon inn i protokollfilen står følgende funksjoner til rådighet:

Nøkkelord	Funksjon
CALL_PATH	Viser banenavnet på NC-programmet som FN 16-funksjonen står i Eksempel: "Måleprogram: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Lukker filen som du skriver i med FN 16 Eksempel: M_CLOSE;
M_APPEND	Legger ved protokollen for nye inndata til den eksisterende protokollen. Eksempel: M_APPEND;
M_APPEND_MAX	Tilfører ved nye overføring protokollen til den eksisterende protokollen inntil den maksimale filstørrelsen i kilobyte som skal overføres, overskrides. Eksempel: M_APPEND_MAX20;

Nøkkelord	Funksjon
M_TRUNCATE	Overskriver protokollen ved ny overføring. Eksempel: M_TRUNCATE;
M_EMPTY_HIDE	Forhindrer tomme linjer i protokollen ved ikke-definerte eller tomme QS-parametre. Eksempel: M_EMPTY_HIDE;
M_EMPTY_SHOW	Føyer inn tomme linjer i protokollen ved ikke-definerte QS-parametre. Tilbakestiller M_EMPTY_HIDE. Eksempel: M_EMPTY_SHOW;
L_ENGLISH	Viser bare tekst med dialogspråket engelsk
L_GERMAN	Viser bare tekst med dialogspråket tysk
L_CZECH	Viser bare tekst med dialogspråket tsjekkisk
L_FRENCH	Viser bare tekst med dialogspråket fransk
L_ITALIAN	Viser bare tekst med dialogspråket italiensk
L_SPANISH	Viser bare tekst med dialogspråket spansk
L_PORTUGUE	Viser bare tekst med dialogspråket portugisisk
L_SWEDISH	Viser bare tekst med dialogspråket svensk
L_DANISH	Viser bare tekst med dialogspråket dansk
L_FINNISH	Viser bare tekst med dialogspråket finsk
L_DUTCH	Viser bare tekst med dialogspråket nederlandsk
L_POLISH	Viser bare tekst med dialogspråket polsk
L_HUNGARIA	Viser bare tekst med dialogspråket ungarsk
L_CHINESE	Viser bare tekst med dialogspråket kinesisk
L_CHINESE_TRAD	Viser bare tekst med dialogspråket kinesisk (tradisjonell)
L_SLOVENIAN	Viser bare tekst med dialogspråket slovensk
L_NORWEGIAN	Viser bare tekst med dialogspråket norsk
L_ROMANIAN	Viser bare tekst med dialogspråket rumensk
L_SLOVAK	Viser bare tekst med dialogspråket slovakisk
L_TURKISH	Viser bare tekst med dialogspråket tyrkisk
L_ALL	Viser tekst uavhengig av dialogspråket
HOUR	Antall timer i sanntid
MIN	Antall minutter i sanntid
SEC	Antall sekunder i sanntid
DAY	Dag i sanntid
MONTH	Måned (tall) i sanntid
STR_MONTH	Måned (stengforkortelse) i sanntid
YEAR2	År (to sifre) i sanntid
YEAR4	År (fire sifre) i sanntid

### Eksempel

Eksempel på en tekstfil som fastsetter utdataformatet:

```
"MÅLEPROTOKOLL SKOVLHJULETS TYNGDEPUNKT";
"DATO: %02d.%02d.%04d",DAY,MONTH,YEAR4;
"KLOKKESLETT: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"ANTALL MÅLEVERDIER: = 1";
"X1 = %9.3F", Q31;
"Y1 = %9.3F", Q32;
"Z1 = %9.3F", Q33;
L_GERMAN;
"Werkzeuglänge beachten";
L_ENGLISH;
"Remember the tool length";
```

### Eksempel


Eksempel på en tekstfil som gir ut en protokollfil med variabel lengde:

```
"MESSPROTOKOLL";
"%S",QS1;
M_EMPTY_HIDE;
"%S",QS2;
"%S",QS3;
M_EMPTY_SHOW;
"%S",QS4;
M_CLOSE;
```

Eksempel på et NC-program som utelukkende definerer **QS3**:

95 Q1 = 100
96 QS3 = "Pos 1: "    TOCHAR( DAT+Q1 )
97 FN 16: F-PRINT TNC:\fn16.a / SCREEN:

Eksempel på skjermvisning med to tomme linjer, disse oppstår gjennom **QS1** og **QS4**:

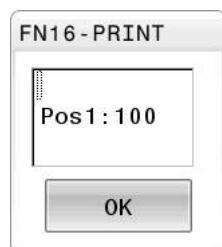

### FN 16 -aktiver visning i NC-programmet


I funksjonen **FN 16** fastsetter du utdatafilen som inneholder de viste tekstene.

Styringen oppretter utdatafilen i følgende tilfeller:

- Programslutt **END PGM**
- Programavbrudd med tasten **NC-STOPP**
- Kommando **M\_CLOSE**

Angi banen til de opprettede tekstfilene og banen til utdatafilen i FN 16-funksjonen.

Slik går du frem:

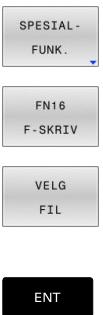- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q</b>                                                                           | ▶ Trykk på <b>Q</b> -tasten                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på funksjonstasten <b>SPESIALFUNK.</b></li> <li>▶ Trykk på funksjonstasten <b>FN16 F-SKRIW</b></li> <li>▶ Trykk på funksjonstasten <b>VELG FIL</b></li> <li>▶ Velg kilde, dvs. tekstfil der utdataformatet er definert</li> <li>▶ Bekreft med <b>ENT</b>-tasten</li> </ul> |
| <b>ENT</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Velg mål, for eksempel utdatabane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

Du kan definere utdatabanen på to måter:

- Direkte i funksjonen **FN 16**
- I maskinparametrene under **CfgUserPath** (nr. 102200)



Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

## Baneangivelser i FN 16-funksjon

Hvis du bare angir filnavnet som banenavnet til protokollfilen, lagrer styringen protokollfilen i katalogen til NC-programmet med **FN 16**-funksjonen.

I stedet for fullstendige baner kan du programmere relative baner:

- med utgangspunkt i katalogen til den oppkallende filen: ett katalognivå nedover **FN 16: F-PRINT MASKE\MASKE1.A/ \PROT\PROT1.TXT**
- med utgangspunkt i katalogen til den oppkallende filen: ett katalognivå oppover og i en annen katalog **FN 16: F-PRINT ..\MASKE\MASKE1.A/ ..\PROT1.TXT**

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer banens begynnelse og slutt. På den måten registrerer styringen mulige spesialtegn som en del av banen.

**Mer informasjon:** "Navn på filer", Side 104

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.



Betjenings- og programmeringsmerknader:

- Hvis du definerer en bane både i maskinparametrene og i funksjonen **FN 16**, gjelder banen fra funksjon **FN 16**.
- Hvis du overfører den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i utdatafilen bak det tidligere overførte innholdet.
- Programmer både formatfilen og protokollfilen med filendelsen til filtypen i **FN 16**-blokken.
- Filendelsen til protokollfilen bestemmer filtypen til utdataene (f.eks. .TXT, .A, .XLS, .HTML).
- Du får mye relevant og interessant informasjon for en protokollfil ved hjelp av funksjonen **FN 18**, for eksempel nummeret til den sist brukte touch-proben.

**Mer informasjon:** "FN 18: SYSREAD – Lese systemdata", Side 303

## Definering av utdatabane i maskinparametrene

Hvis du vil lagre måleresultatene i en bestemt mappe, kan du definere utdatabanan til protokollfilen i maskinparametrene.

Når du skal endre utdatabanan, gjør du følgende:

-  ► Trykk på tasten **MOD**.
-  ► Angi nøkkel tall 123
-  ► Velg parameter **CfgUserPath** (nr. 102200)
-  ► Velg parameter **fn16DefaultPath** (nr. 102202)
  - > Styringen viser et overlappings vindu.
-  ► Velg utdatabane for driftsmodusene til maskinen
-  ► Velg i parameter **fn16DefaultPathSim** (nr. 102203)
  - > Styringen viser et overlappings vindu.
  - > Velg utdatabane for driftsmodusene

**Programmering** og **Programtest**

## Angi kilde eller mål med parametere

Du kan angi kildefilen og utdatafilen som Q-parameter eller QS-parameter. Du må da definere den ønskede parameteren på forhånd i NC-programmet.

**Mer informasjon:** "Tilordne strengparameter", Side 310

For at styringen skal vite at du arbeider med Q-parametere, må du angi disse i **FN 16**-funksjonen med følgende syntaks:

Innføring	Funksjon
<b>:QS1'</b>	Angi QS-parameter med foranstilt kolon og mellom enkle anførselstegn
<b>:QL3'.txt</b>	Ved en målfil angir du eventuelt i tillegg filendelsen



Hvis du vil vise en baneangivelse med QS-parameter i en protokollfil, kan du bruke funksjonen **%RS**. Det sikrer at styringen ikke tolker spesialtegn som formateringstegn.

## Eksempel

**96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT**

Styringen oppretter filen PROT1.TXT:

**MÅLEPROTOKOLL SKOVLHJULETS TYNGDEPUNKT**

**DATO: 15.07.2015**

**KLOKESLETT: 08:56:34**

**ANTALL MÅLEVERDIER : = 1**

**X1 = 149,360**

**Y1 = 25,509**

**Z1 = 37,000**

**Remember the tool length**

## Vise meldinger på skjermen

Du kan også bruke funksjonen **FN 16: F-PRINT** for å vise meldinger i et overlappingsvindu på styringsskjerm bildet. På den måten kan du på en enkel måte vise merknadstekster slik at brukeren må reagere på dem. Du kan fritt velge merknadstekstenes lengde og posisjon i NC-programmet. Du kan også vise innhold fra variabler ved å definere tekstfilen tilsvarende.

For at meldingen skal vises på skjermen til styringen, definerer du **SCREEN:** som utdatabane.

### Eksempel

#### 11 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKEMASKE1.A / SCREEN:

Hvis meldingen består av flere linjer enn de som vises i overlappingsvinduet, kan du bla i vinduet med pil tastene.



Hvis du overfører den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i målfilen bak det tidligere overførte innholdet.  
Hvis du vil overskrive det forrige overlappingsvinduet, programmerer du nøkkelordene **M\_CLOSE** eller **M\_TRUNCATE**.

## Lukke overlappingsvindu

Du kan lukke overlappingsvinduet på følgende måter:

- Tasten **CE**
- Definering av utdatabanen **SCLR:**

### Eksempel

#### 96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKEMASKE1.A / SCLR:

Du kan også lukke overlappingsvinduet til en syklus med funksjonen **FN 16: F-PRINT**. Dette trenger du ikke en tekstfil til.

### Eksempel

#### 96 FN 16: F-PRINT / SCLR:

## Vise meldinger eksternt

Med funksjonen **FN 16** kan du også lagre protokollfilene eksternt.

Du må da angi den fullstendige målbanen i **FN 16**-funksjonen.

### Eksempel

#### 96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSKMSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT



Hvis du overfører den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i målfilen bak det tidligere overførte innholdet.

## Skrive ut meldinger

Du kan også bruke funksjonen **FN 16: F-PRINT** til å skrive ut utdatafilene på en tilkoblet skriver.



Den tilkoblede skriveren må støtte postscript.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

For at styringen skal skrive ut protokollfilen, må kildefilen for utdataformatet slutte på nøkkelordet **M\_CLOSE**.

For at meldingen skal sendes til standardskriveren, angir du et filnavn og **Printer:\** som målbane.

Hvis du bruker en annen skriver enn standardskriveren, angir du skriverens bane, for eksempel **Printer:\PR0739\** og et filnavn.

Styringen lagrer filen under det definerte filnavnet i den definerte banen. Filnavnet blir ikke skrevet ut.

Styringen lagrer filen helt til den blir skrevet ut.

### Eksempel

**11 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A / PRINTER:\PRINT1**

## FN 18: SYSREAD – Lese systemdata

Med funksjonen **FN 18: SYSREAD** kan du lese systemdata og lagre dem i Q-parametere. Du velger systemdata via et gruppenummer (ID-nr.), et systemdatanummer og eventuelt via en indeks.



De leste verdiene i funksjonen **FN 18: SYSREAD** viser styringen alltid **metrisk** uavhengig av enheten til NC-programmet.

Alternativt kan du lese ut data fra den aktive verktøytabellen ved hjelp av **TABDATA READ**. Styringen regner da tabellverdiene automatisk om til NC-programmets målenhet.

**Mer informasjon:** "Systemdata", Side 540

**Eksempel: Tilordne verdien til den aktive skaleringen på Z-aksen til Q25**

**55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3**

## FN 19: PLC – Overføre verdier til PLS

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 19: PLC** kan du overføre inntil to tallverdier eller Q-parametere til PLS.

## FN 20: WAIT FOR – Synkronisere NC og PLS

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 20: WAIT FOR** kan du utføre en synkronisering mellom NC og PLS i løpet av programkjøringen. NC stanser kjøringen til den betingelsen du programmerte i **FN 20: WAIT FOR**-blokken er oppfylt.

Du kan alltid bruke funksjonen **SYNC** når du for eksempel leser systemdata via **FN18: SYSREAD** som krever synkronisering til sanntid. Styringen stanser da forhåndsberegningen og utfører den følgende NC-blokk først når NC-programmet også har nådd denne NC-blokk.

#### **Eksempel: Stanse intern forhåndsberegning, og lese aktuell posisjon i X-aksen**

32 FN 20: WAIT FOR SYNC

33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1

## FN 29: PLS – Overføre verdier til PLS

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 29: PLS** kan du overføre inntil åtte tallverdier eller Q-parametere til PLS.

## FN 37: EKSPORT

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Du må bruke funksjonen **FN 37: EXPORT** hvis du vil opprette egne sykluser og koble dem til styringen.

## FN 38: SEND – Send informasjon fra NC-programmet

Med funksjonen **FN 38: SEND** kan du skrive Q-parametervaldier og tekster fra NC-programmet til loggboken eller sende dem til et eksternt program, for eksempel StateMonitor.

Syntaksen består av to deler:

- **Format på sendeteksten:** Utdatatekst med valgfrie plassholdere for variablene verdier, f.eks. **%f**



Inndata kan også være QS-parametere.  
Vær oppmerksom på små og store bokstaver når du angir plassholdere.

- **Dato for plassholder i teksten:** Liste på maks. 7 Q-, QL eller QR-variabler, f.eks. **Q1**

Dataoverføringen skjer over et vanlig TCP/IP-datanettverk.



Du finner mer informasjon om dette i håndboken Remo Tools SDK.

### Eksempel

Dokumenter verdiene til **Q1** og **Q23** i loggboken.

**FN 38: SEND /"Q-parameter Q1: %f Q23: %f" / +Q1 / +Q23**

### Eksempel

Definer utdataformat for variabelverdiene.

**FN 38: SEND /"Q-Parameter Q1: %05.1f" / +Q1**

- Styringen sender ut variabelverdien på totalt fem tegn, hvorav ett av dem er en desimal. Utdata fylles opp med såkalte ledende nuller ved behov.

**FN 38: SEND /"Q-Parameter Q1: % 1.3f" / +Q1**

- Styringen sender ut variabelverdien på totalt syv tegn, hvorav tre av dem er en desimal. Utdata fylles opp med ledende nuller ved behov.



For å få **%** i utdatateksten må du angi **%%** på ønsket teststed.

## Eksempel

Send informasjon til StateMonitor.

Med funksjonen **FN 38** kan du blant annet bokføre oppdrag. Dette forutsetter at det er opprettet et oppdrag i StateMonitor og at noe er tildelt anvendt verktøymaskin.



Administrering av oppdrag ved hjelp av såkalte JobTerminals (alternativ nr. 4) er mulig med StateMonitor versjon 1.2 eller nyere.

Spesifikasjoner:

- Oppdragsnummer 1234
- Arbeidstrinn 1

<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"</b>	Opprett oppdrag
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE_ITEMNAME: HOLDER_ITEMID:123_TARGETQ:20"</b>	Alternativ: Opprett oppdrag med delenavn, delenummer og nominell mengde
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"</b>	Start oppdrag
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"</b>	Start forberedelse
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"</b>	Produksjon
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP"</b>	Stopp oppdrag
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"</b>	Avslutt oppdrag

I tillegg kan antall emner meldes til oppdraget.

Med plassholderene **OK**, **S** og **R** angir du om tilbakemeldte emner er korrekt ferdigstilt eller ikke.

Du definerer hvordan StateMonitor tolker tilbakemeldingen med plassholderene **A** og **I**. Når absolute verdier overføres, overskriver StateMonitor tidligere verdier. Ved inkrementelle verdier teller StateMonitor opp antallet.

<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"</b>	Faktisk mengde (OK) absolutt
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"</b>	Faktisk mengde (OK) inkrementelt
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"</b>	Kassering (S) absolutt
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"</b>	Kassering (S) inkrementelt
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"</b>	Etterarbeiding (R) absolutt
<b>FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"</b>	Etterarbeiding (R) inkrementelt

## 9.10 Strengparameter

### Funksjonene i strengbehandlingen

Bearbeiding av strenger ( eng. string = tegnkjede) med **QS**-parametere kan brukes til å opprette variable tegnkjeder. Slike tegnkjeder kan du f.eks. overføre med funksjonen **FN 16:F-PRINT** for å opprette variable protokoller.

En strengparameter kan tilordnes en tegnkjede (bokstaver, tall, spesialtegn, styretegn og mellomrom) med en lengde på inntil 255 tegn. De tilordnede eller innleste verdiene kan viderebehandles og kontrolleres med funksjonene som blir beskrevet nedenfor. Totalt 2000 QS-parametere er tilgjengelige på samme måte som i Q-parameterprogrammeringen.

**Mer informasjon:** "Prinsipp og funksjonoversikt", Side 266

I Q-parameterfunksjonene **STRINGFORMEL** og **FORMEL** ligger det ulike funksjoner for behandling av strengparametre.

Funksjons-tast	Funksjonene i STRINGFORMEL	Side
DECLARE STRING	Tilordne strengparameter	310
CFGREAD	Lese maskinparameter	319
STRENG-FORMEL	Kjeding av strengparameter	311
TOCHAR	Konvertere en tallverdi til en strengparameter	312
SUBSTR	Kopiere en delstreng fra en strengparameter	313
SYSSTR	Lese systemdata	313

Funksjons-tast	Strengfunksjoner i Formel-funksjonen	Side
TONUMB	Konvertere en strengparameter til en tallverdi	315
INSTR	Kontrollere en strengparameter	316
STRLEN	Registrere lengden på en strengparameter	317
STRCOMP	Sammenligne alfabetisk rekkefølge	318



Når du bruker funksjonen **STRINGFORMEL**, blir resultatet av regneoperasjonen alltid en streng. Når du bruker funksjonen **FORMEL**, blir resultatet av regneoperasjonen alltid en tallverdi.

## Tilordne strengparameter

Før du kan bruke strengvariabler, må du først tilordne variablene. Til det bruker du kommandoen **DECLARE STRING**.

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRENG FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på skjermtasten **DECLARE STRING**

### Eksempel

```
37 DECLARE STRING QS10 = "emne"
```

## Kjeding av strengparameter

Med kjedeoperatoren (strengparameter || strengparameter) kan du forbinde flere strengparametere med hverandre.

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRENG FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der styringen skal lagre den kjedede strengen, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **første** delstrengen er lagret, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Styringen viser kjedesymbolet ||.
- ▶ Bekrefte med **ENT**-tasten
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **andre** delstrengen er lagret, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Gjenta dette til alle delstengene som skal kjedes, er valgt, og avslutt med tasten **END**

**Eksempel: QS10 skal inneholde den komplette teksten fra QS12, QS13 og QS14.**

37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

Parameterinnhold:

- **QS12: emne**
- **QS13: status:**
- **QS14: kassering**
- **QS10: emnestatus: kassering**

## Konvertere en tallverdi til en strengparameter

Med funksjonen **TOCHAR** konverterer styringen en tallverdi til en strengparameter. På den måten kan du knytte tallverdier til en strengvariabel.



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Åpne funksjonsmeny
- ▶ Trykk på skjermtasten Strengfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- ▶ Velg funksjon for konvertering av en tallverdi til en strengparameter
- ▶ Angi tallet eller ønsket Q-parameter som styringen skal konverte, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Angi eventuelt antall desimaler som styringen skal ta med i konverteringen, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekreft inttastingen med tasten **END**.

**Eksempel: konvertere parameter Q50 til strengparameter QS11 med 3 desimaler**

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

## Kopiere en delstreng fra en strengparameter

Med funksjonen **SUBSTR** kan du kopiere en strengparameter fra et område som er definert.



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Åpne funksjonsmeny
- ▶ Trykk på skjermtasten Strengfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- ▶ Angi nummeret på parameteren der styringen skal lagre den kopierte tegnkjeden, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Velg funksjonen for å kopiere en delstreng.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som du vil kopiere en delstreng fra, og bekrefte med **ENT**.
- ▶ Angi nummeret på stedet som du vil kopiere en delstreng fra, og bekrefte med tasten **ENT**
- ▶ Angi antall tegn som du vil kopiere, og bekrefte med **ENT**
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekrefte inntastingen med tasten **END**.



Det første tegnet i en tekstrekke starter internt på 0. plass.

**Eksempel:** Fra strengparameteren QS10 kan man fra den tredje plassen (BEG2) lese en tekststreng (LEN4) som består av fire tegn.

37 QS13 = SUBSTR ( SRC\_QS10 BEG2 LEN4 )

## Lese systemdata

Med funksjonen **SYSSTR** kan du lese systemdata og lagre dem i Q-parametere. Du velger systemdata med et gruppenummer (ID) og et nummer.

Det er ikke nødvendig å angi IDX og DAT.

Gruppenavn, ID-nr.	nummer	Beskrivelse
Programinformasjon, 10010	1	Bane for det gjeldende hovedprogrammet eller palett-programmet
	2	Bane for NC-programmet som vises i blokkvisningen
	3	Bane for syklus valgt med <b>CYCL DEF 12 PGM CALL</b>
	10	Bane for NC-programmet som er valgt med <b>SEL PGM</b>
Kanaldata, 10025	1	Kanalnavn
Verdier programmert under verktøyoppkalling, 10060	1	Verktøynavn

Gruppenavn, ID-nr.	nummer	Beskrivelse
Aktuell systemtid, 103212	1 - 16, 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1: DD.MM.YYYY hh:mm:ss</li> <li>■ 2 og 16: DD.MM.YYYY hh:mm</li> <li>■ 3: DD.MM.YY hh:mm</li> <li>■ 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss</li> <li>■ 5 og 6: YYYY-MM-DD hh:mm</li> <li>■ 7: YY-MM-DD hh:mm</li> <li>■ 8 og 9: DD.MM.YYYY</li> <li>■ 10: D.MM.ÅÅ</li> <li>■ 11: YYYY-MM-DD</li> <li>■ 12: YY-MM-DD</li> <li>■ 13 og 14: hh:mm:ss</li> <li>■ 15: hh:mm</li> <li>■ 20: XX</li> </ul> <p>Betegnelsen XX står for den 2-sifrede utgaven av den aktuelle kalenderuken, som oppviser de følgende egenskapene ifølge ISO 8601 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har sju dager</li> <li>■ Begynner på en mandag</li> <li>■ Nummereres fortløpende</li> <li>■ Den første kalenderuken inneholder den første torsdagen i året</li> </ul>
Data for touch-proben, 10350	50	Probetype for den aktive touch-proben TS
	70	Probetype for den aktive touch-proben TT
	73	Nøkkelnavn for den aktive touch-proben TT fra MP <b>activeTT</b>
Data for palettbearbeidingen, 10510	1	Navnet på paletten som skal bearbeides
	2	Bane for palettabellen som er valgt
NC-programvareversjon, 10630	10	Versjons-ID for NC-programvareversjonen
Verktøydata, 10950	1	Verktøynavn
	2	Verktøyets DOC-oppføring
	4	Verktøybærerkinematikk

## Konvertere en strengparameter til en tallverdi

Funksjonen **TONUMB** konverterer en strengparameter til en tallverdi. Verdien som skal konverteres, må bare bestå av tallverdier.



QS-parameteren som skal konverteres, må bare inneholde én tallverdi, ellers avgir styringen en feilmelding.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Angi nummeret på parameteren der styringen skal lagre tallverdien, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Skift funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonen for konvertering av en strengparameter til en tallverdi.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal konverte, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekrefte inntastingen med tasten **END**.

**Eksempel: konvertere strengparametren QS11 til en numerisk parameter Q82**

37 Q82 = TONUMB ( SRC\_QS11 )

## Kontrollere en strengparameter

Med funksjonen **INSTR** kan du kontrollere om eller hvor en strengparameter befinner seg i en annen strengparameter.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner
  

FORMEL
▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**

ENT
▶ Angi nummer på Q-parameteren for resultatet, og bekreft med tasten **ENT**.

◀
▶ Styringen lagrer det stedet der tekstsøket skal begynne, i parameteren.

◀
▶ Skifte funksjonstastrekke




- ▶ Velg funksjonen for å kontrollere en strengparameter.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren der den teksten som det skal søkes etter er lagret, og bekreft med tasten **ENT**
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal søke gjennom, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Angi nummeret på stedet der styringen skal begynne å søke etter delstrengen, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.



Det første tegnet i en tekstrekk starter internt på 0. plass.

Hvis styringen ikke finner delstrengen den leter etter, lagres hele lengden på strengene som det skal søkes i (tellingen begynner her ved 1) i resultatparameteren.

Hvis delstrengen som det søker etter forekommer flere ganger, angir styringen det første stedet der den finner delstrengen.

**Eksempel: søke i QS10 etter teksten som er lagret i parameter QS13. Begynn søket fra den tredje plassen.**

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

## Registrere lengden på en strengparameter

Funksjonen **STRLEN** gir lengden på teksten som er lagret i en valgbar strengparameter.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Angi nummeret på Q-parameteren der styringen skal lagre den registrerte strenglengden, og bekrefte med tasten **ENT**.



- ▶ Skifte funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonen for å registrere tekstlengden på en strengparameter.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal registrere lengden til, og bekrefte med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekrefte inntastingen med tasten **END**.

### Eksempel: registrere lengden på QS15

37 Q52 = STRLEN ( SRC\_QS15 )



Hvis den valgte strengparameteren ikke er definert, angir styringen resultatet **-1**.

## Sammenligne alfabetisk rekkefølge

Med funksjonen **STRCOMP** kan du sammenligne den alfabetiske rekkefølgen på strengparameterne.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Angi nummeret på Q-parameteren som styringen skal lagre sammenligningsresultatet i. Bekreft med tasten **ENT**.



- ▶ Skifte funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonen for sammenligning av strengparameterne.
- ▶ Angi nummeret på den første QS-parameteren som styringen skal sammenligne, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Angi nummeret på den andre QS-parameteren som styringen skal sammenligne, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.



Styringen viser følgende resultater:

- **0**: De sammenlignede QS-parameterne er identiske.
- **-1**: Den første QS-parameteren ligger alfabetisk **foran** den andre QS-parameteren.
- **+1**: Den første QS-parameteren ligger alfabetisk **bak** den andre QS-parameteren.

**Eksempel: sammenligne alfabetisk rekkefølge på QS12 og QS14**

**37 Q52 = STRCOMP ( SRC\_QS12 SEA\_QS14 )**

## Lese maskinparametere

Med funksjonen **CFGREAD** kan du lese ut maskinparameterne til styringen som numeriske verdier eller som strenger. De leste verdiene blir alltid vist i metriske enheter.

Hvis du vil lese en maskinparameter, må du fastsette parameternavn, parameterobjekt og, hvis tilgjengelig, gruppenavn og indeks i redigeringsprogrammet for konfigurasjon for styringen:

Symbol	Type	Beskrivelse	Eksempel
	<b>Nøkkel</b>	Gruppenavn for maskinparameteren (hvis tilgjengelig)	CH_NC
	<b>Entitet</b>	Parameterobjekt (navnet begynner med <b>Cfg...</b> )	<b>CfgGeoCycle</b>
	<b>Attributt</b>	Navn på maskinparameter	<b>displaySpindleErr</b>
	<b>Indeks</b>	Listeindeks for en maskinparameter (hvis tilgjengelig)	[0]



Når du befinner deg i konfigurasjonsredigeringen for brukerparametren, kan du endre visningen av den eksisterende parameteren. Med standardinnstillingen vises parameterne med korte, forklarende tekster.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Før du kan spørre etter en maskinparameter med funksjonen **CFGREAD**, må du definere en QS-parameter med attributt, entitet og nøkkel.

Følgende parametere spørres etter i dialogen for funksjonen **CFGREAD**:

- **KEY\_QS**: Gruppenavn (nøkkel) for maskinparameter
- **TAG\_QS**: Objektnavn (entitet) for maskinparameter
- **ATR\_QS**: Navn (attributt) på maskinparameter
- **IDX**: Indeks for maskinparameter

## Lese streng for en maskinparameter

Lagre innholdet i en maskinparameter som streng i en QS-parameter:

Q

- ▶ Trykk på **Q**-tasten
  

STRENG-  
FORMEL

- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der styringen skal lagre maskinparameteren.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velg funksjonen **CFGREAD**
- ▶ Angi numrene på strengparametere for nøkkel, entitet og attributt.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Angi eventuelt nummer for indeks, eller hopp over dialog med **NO ENT**
- ▶ Lukk parentesen med **ENT**-tasten.
- ▶ Avslutt angivelsen med tasten **END**.

### Eksempel: Lese aksebetegnelse for fjerde akse som streng

#### Parameterinnstilling i redigeringsprogram for konfigurasjon

DisplaySettings

CfgDisplayData

axisDisplayOrder

[0] til [5]

#### Eksempel

<b>14 QS11 = ""</b>	; Tilordne QS-parameter for nøkkel
<b>15 QS12 = "CfgDisplaydata"</b>	; Tilordne QS-parameter for entitet
<b>16 QS13 = "axisDisplay"</b>	; Tilordne QS-parameter for parameternavn
<b>17 QS1 =   CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3 )</b>	; Lese maskinparameter

### Lese tallverdi for en maskinparameter

Lagre verdi for en maskinparameter som numerisk verdi i en QS-parameter:

Q

- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Angi nummeret på Q-parameteren der styringen skal lagre maskinparametene.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velg funksjonen **CFGREAD**
- ▶ Angi numrene på strengparametere for nøkkel, entitet og attributt.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Angi eventuelt nummer for indeks, eller hopp over dialog med **NO ENT**
- ▶ Lukk parentesen med **ENT**-tasten.
- ▶ Avslutt angivelsen med tasten **END**.

### Eksempel: Lese overlappingsfaktor som Q-parameter

#### Parameterinnstilling i redigeringsprogram for konfigurasjon

```
ChannelSettings
CH_NC
    CfgGeoCycle
        pocketOverlap
```

#### Eksempel

14 QS11 = "CH_NC"	; Tilordne QS-parameter for nøkkel
15 QS12 = "CfgGeoCycle"	Tilordne QS-parameter for entitet
16 QS13 = "pocketOverlap"	; Tilordne QS-parameter for parameternavn
17 Q50 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 )	; Lese maskinparameter

## 9.11 Forhåndsinnstilte Q-parametere

Q-parametrene **Q100** til **Q199** blir tildelt verdier av styringen. Q-parametrene får tildelt:

- verdier fra PLS
- informasjon om verktøy og spindel
- informasjon om driftsstatus
- Måleresultater fra touch-probe-sykuser osv.

Styringen lagrer de forhåndsinnstilte Q-parametrene **Q108**, **Q114** til **Q117** i den respektive måleenheten for det aktuelle NC-programmet.

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

HEIDENHAIN-sykuser, maskinprodusentsykuser og tredjepartsfunksjoner bruker Q-parametere. I tillegg kan du programmere Q-parametere i NC-programmer. Hvis du ikke bare bruker de anbefalte Q-parameterområdene når Q-parametere benyttes, kan dette føre til overlappinger (vekselvirkninger) og dermed uønsket atferd. Det er fare for kollisjon under bearbeidningen!

- ▶ Du må bare bruke Q-parameterområder som er anbefalt av HEIDENHAIN.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.
- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen



De forhåndsinnstilte Q-parameterne (QS-parameterne) mellom **Q100** og **Q199** (**QS100** og **QS199**) må ikke brukes som kalkuleringsparametere i NC-programmene.

### Verdier fra PLS: Q100 til Q107

Styringen bruker parametrene **Q100** til **Q107** til å overføre verdier fra PLS til et NC-program.

### Aktiv verktøyradius: Q108

Den aktive verdien på verktøyradiusen tildeles **Q108**. **Q108** er satt sammen av:

- Verktøyradius **R** fra verktøytabellen
- Deltaverdi **DR** fra verktøytabellen
- Deltaverdi **DR** fra NC-programmet (korrekjonstabell eller verktøyoppkalling)

**Mer informasjon:** "Deltaverdier for lengder og radier", Side 124



Styringen lagrer den aktive verktøyradiusen også ved strømbrudd.

## Verktøyakse: Q109

Verdien til parameter **Q109** avhenger av den aktuelle verktøyaksen:

Parameter	Verktøyakse
Q109 = -1	Ingen verktøyakse definert
Q109 = 0	X-akse
Q109 = 1	Y-akse
Q109 = 2	Z-akse
Q109 = 6	U-akse
Q109 = 7	V-akse
Q109 = 8	W-akse

## Spindelstatus: Q110

Verdien til parameter **Q110** avhenger av den siste programmerte M-funksjonen for spindelen:

Parameter	M-funksjon
Q110 = -1	Ingen spindelstatus definert
Q110 = 0	M3: Spindel PÅ, med urviseren
Q110 = 1	M4: Spindel PÅ, mot urviseren
Q110 = 2	M5 etter M3
Q110 = 3	M5 etter M4

## Kjølevæsketilførsel: Q111

Parameter	M-funksjon
Q111 = 1	M8: Kjølevæske PÅ
Q111 = 0	M9: Kjølevæske AV

## Overlapsfaktor: Q112

Styringen tildeler overlapsfaktoren til **Q112** ved lommefresing.

## Måleangivelser i NC-programmet: Q113

Ved nestinger med **PGM CALL** avhenger verdien til parameter **Q113** av måleangivelsene til det NC-programmet som først anropet andre NC-programmer.

Parameter	Måleangivelser for hovedprogrammet
Q113 = 0	Metrisk system (mm)
Q113 = 1	Tommesystem (inch)

## Verktøylengde: Q114

Den aktuelle verdien for verktøylengden blir tildelt **Q114**.



Styringen lagrer den aktive verktøylengden også ved strømbrudd.

## Koordinater etter probing i løpet av programkjøringen

Etter en programmert måling med 3D-touch-prober inneholder parametrene **Q115** til **Q119** koordinatene til spindelposisjonen ved probetidspunktet. Koordinatene henviser til det nullpunktet som er aktivert i driftsmodusen **Manuell drift**.

Det tas ikke hensyn til lengden på nålen og radiusen til probekulen for disse koordinatene.

Parameter	Koordinatakse
Q115	X-akse
Q116	Y-akse
Q117	Z-akse
Q118	IV. Akse Maskinavhengig
Q119	V-akse Maskinavhengig

## Differansen mellom faktisk og nominell verdi ved automatisk verktøyoppmåling f.eks. med TT 160

Parameter	Diff. mellom aktuell og nom. verdi
Q115	Verktøylengde
Q116	Verktøyradius

## Dreie arbeidsplanet med emnevinkler: koordinater for roteringsaksene beregnet av styringen

Parameter	Koordinater
Q120	A-akse
Q121	B-akse
Q122	C-akse

## Måleresultater til touch-probe-sykluser

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

Parameter	Målte aktuelle verdier
Q150	Vinkelen til en linje
Q151	Hovedaksens sentrum
Q152	Hjelpeaksens sentrum
Q153	Diameter
Q154	Lommelengde
Q155	Lommebredde
Q156	Lengde på akse valgt i syklusen
Q157	Senterlinjens posisjon
Q158	A-aksens vinkel
Q159	B-aksens vinkel
Q160	Koordinat for akse valgt i syklusen
Parameter	Beregnet avvik
Q161	Hovedaksens sentrum
Q162	Hjelpeaksens sentrum
Q163	Diameter
Q164	Lommelengde
Q165	Lommebredde
Q166	Målt lengde
Q167	Senterlinjens posisjon
Parameter	Beregnet romvinkel
Q170	Rotering rundt A-aksen
Q171	Rotering rundt B-aksen
Q172	Rotering rundt C-aksen
Parameter	Emnestatus
Q180	OK
Q181	Justering
Q182	Kassering

**Parameter Verktøyoppmåling med BLUM-laser**

Q190	Reservert
Q191	Reservert
Q192	Reservert
Q193	Reservert

**Parameter Reservert for intern bruk**

Q195	Marker for sykluser
Q196	Marker for sykluser
Q197	Marker for sykluser (bearbeiding)
Q198	Nummer på den sist aktive målesyklusen

**Parameter-verdi Status på verktøyoppmåling med TT**

Q199 = 0,0	Verktøy innenfor toleransen
Q199 = 1,0	Verktøyet er slitt (LTOL/RTOL overskredet)
Q199 = 2,0	Verktøyet er brukket (LBREAK/RBREAK overskredet)

**Måleresultatene til touch-probe-syklusene 14xx****Parameter Målte aktuelle verdier**

Q950	1. Posisjon i hovedaksen
Q951	1. Posisjon i hjelpeakksen
Q952	1. Posisjon i verktøyakksen
Q953	2. Posisjon i hovedaksen
Q954	2. Posisjon i hjelpeakksen
Q955	2. Posisjon i verktøyakksen
Q956	3. Posisjon i hovedaksen
Q957	3. Posisjon i hjelpeakksen
Q958	3. Posisjon i verktøyakksen
Q961	Romvinkel SPA i WPL-CS
Q962	Romvinkel SPB i WPL-CS
Q963	Romvinkel SPC i WPL-CS
Q964	Roteringsvinkel i I-CS
Q965	Roteringsvinkel i koordinatsystemet til dreiebordet
Q966	Første diameter
Q967	Andre diameter

<b>Parameter</b>	<b>Målte avvik</b>
Q980	1. Posisjon i hovedaksen
Q981	1. Posisjon i hjelpeakksen
Q982	1. Posisjon i verktøyaksen
Q983	2. Posisjon i hovedaksen
Q984	2. Posisjon i hjelpeakksen
Q985	2. Posisjon i verktøyaksen
Q986	3. Posisjon i hovedaksen
Q987	3. Posisjon i hjelpeakksen
Q988	3. Posisjon i verktøyaksen
Q994	Vinkel i I-CS
Q995	Vinkel i koordinatsystemet til dreiebordet
Q996	Første diameter
Q997	Andre diameter
<b>Parameter-verdi</b>	<b>Emnestatus</b>
Q183 = -1	Ikke definert
Q183 = 0	OK
Q183 = 1	Justering
Q183 = 2	Kassering

## 9.12 Tabelltilganger med SQL-kommandoer

### Innføring

Når du vil ha tilgang til numerisk eller alfanumerisk innhold i en tabell eller vil manipulere tabellene (f.eks. gi nytt navn til kolonner eller linjer), kan du bruke de tilgjengelige SQL-kommandoene.

Syntaksen til SQL-kommandoene som er tilgjengelige internt i styringen, er basert på programmeringsspråket SQL, men stemmer likevel ikke fullstendig overens med det. I tillegg støtter ikke styringen hele omfanget til SQL-språket.

**i** Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks.  
+. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

**i** Det er bare mulig å teste SQL-funksjoner i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk**, **Programkjøring blokkrekke** og **Posisjonering med manuell inntasting**.

**i** Lese- og skrivetilgang til enkelte verdier i en tabell er mulig ved hjelp av funksjonene **FN 26: TABOPEN**, **FN 27: TABWRITE** og **FN 28: TABREAD**.  
**Mer informasjon:** "Fritt definerbare tabeller", Side 410  
For å oppnå maksimal hastighet med HDR-disker i tabellprogrammer og for å skåne regnefunksjonen, anbefaler HEIDENHAIN å bruke SQL-funksjoner i stedet for **FN 26**, **FN 27** og **FN 28**.

Deretter blir bl.a. følgende begreper benyttet:

- SQL-kommando refererer til de tilgjengelige funksjonstastene
- SQL-setninger beskriver tilleggsfunksjoner som blir angitt manuelt som en del av syntaksen
- **HANDLE** identifiserer en bestemt transaksjon i syntaksen (etterfulgt av parameter for identifisering)
- **Resultatsett** inneholder forespørselsresultatet (etterfølgende kalt resultatmengde)

## SQL-transaksjon

I NC-programvaren får du tilgang til tabellene via en SQL-server. Denne serveren blir styrt med de tilgjengelige SQL-kommandoene. Du kan definere SQL-kommandoene direkte i et NC-program. Serveren er basert på en transaksjonsmodell. En **transaksjon** består av flere trinn som utføres samtidig, og som dermed garanterer en ordnet og definert behandling av tabellpostene.

Eksempel på en transaksjon:

- Tilordne Q-parametere til tabellkolonnene for lese- og skrivetilgang med **SQL BIND**
- Velg data med **SQL EXECUTE** med setningen **SELECT**
- Les, endre eller legg til data med **SQL FETCH**, **SQL UPDATE** eller **SQL INSERT**
- Bekreft eller forkast interaksjonen med **SQL COMMIT** eller **SQL ROLLBACK**
- Frigi bindinger mellom tabellkolonner og Q-parametere med **SQL BIND**



Avslutt alle begynte transaksjoner, også selv om du bare har lesertilgang. Det er bare avslutningen av transaksjonene som sikrer at endringene og utvidelsene blir overført, at sperrene blir opphevet og at de brukte ressursene blir frigitt.

## Resultatsett og Handle

**Resultatsettet** beskriver resultatmengden til en tabellfil. En forespørrelse med **SELECT** definerer resultatmengden.

**Resultatsettet** oppstår når forespørselen utføres i SQL-serveren og opptar ressurser der.

Denne forespørselen fungerer som et filter for tabellen og gjør bare en del av datapostene synlige. For å gjøre det mulig å utføre forespørselen må tabellfilen nødvendigvis leses på dette punktet.

For å identifisere **resultatsettet** ved lesing og endring av data og når transaksjonen skal avsluttes, tilordner SQL-serveren en **Handle**. **Handle** viser resultatet til forespørselen som er synlig i NC-programmet. Verdien 0 indikerer en ugyldig **Handle**. Det betyr at det ikke kunne opprettes et **resultatsett** for en forespørrelse. Når ingen linjer oppfyller den angitte betingelsen, blir det opprettet et tomt **resultatsett** under en gyldig **Handle**.

## Programmere SQL-kommando



Denne funksjonen blir først frigitt etter at nøkkeltallet  
**555343** er angitt.

SQL-kommandoer programmerer du i driftsmodusen

**Programmering** eller **Posisjoner m. mdi**:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Skifte funksjonstastrekke



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SQL**
- ▶ Velg SQL-kommando med funksjonstasten

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Lese- og skrivetilgang ved hjelp av SQL-kommandoer skjer alltid med metriske enheter, uavhengig av den valgte måleenheten til tabellen og NC-programmet.

Hvis du f.eks. lagrer en lengde fra en tabell i en Q-parameter, er verdien deretter alltid metrisk. Hvis denne verdien deretter blir brukt til programmering i et Inch-program (**L X+Q1800**), fører det til en feil posisjon.

- ▶ Omregn de leste verdiene før bruk i Inch-programmene

## Funksjonsoversikt

### Oversikt over funksjonstaster


Styringen gjør det mulig å arbeide med følgende kommandoer:

Funksjons-tast	Funksjon	Side
	<b>SQL BIND</b> oppretter eller sletter forbindelser mellom tabellkolonner og Q- eller QS-parametere	332
	<b>SQL EXECUTE</b> åpner en transaksjon ved valg av tabellkolonner og tabellinjer eller muliggjør bruk av ytterligere SQL-setninger (tilleggsfunksjoner)	333
	<b>SQL FETCH</b> overfører verdiene til de bundne Q-parameterne	337
	<b>SQL ROLLBACK</b> forkaster alle endringer og lukker transaksjonen	343
	<b>SQL COMMIT</b> lagrer alle endringer og lukker transaksjonen	342
	<b>SQL UPDATE</b> utvider transaksjonen med endringen av en eksisterende linje	339
	<b>SQL INSERT</b> oppretter en ny tabelllinje	341
	<b>SQL SELECT</b> leser ut en enkeltverdi fra en tabell, men åpner ikke en transaksjon	345

## SQL BIND

**SQL BIND** binder en Q-parameter til en tabellkolonne. SQL-kommandoene **FETCH**, **UPDATE** og **INSERT** evaluerer denne bindingen (tilordningen) ved dataoverføringer mellom **resultatsett** (resultatmengde) og NC-program.

En **SQL BIND** uten tabell- og kolonnenavn opphever bindingen. Bindingen slutter senest med slutten på NC-programmet eller underprogrammet.

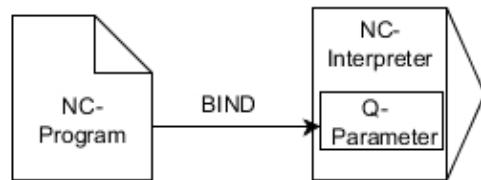

**i** Merknader til programmeringen:

- Programmer ønsket antall bindinger med **SQL BIND** før du bruker kommandoene **FETCH**, **UPDATE** eller **INSERT**.
- Ved lese- og skriveoperasjoner inkluder styringen utelukkende kolonner som er angitt med **SELECT**-kommandoen. Hvis du angir kolonner uten binding i **SELECT**-kommandoen, avbryter styringen lese- eller skriveoperasjonen med en feilmelding.

SQL  
BIND

- ▶ **Parameternr. for resultat:** Definere Q-parameter for bindingen til tabellkolonnen
- ▶ **Database: Kolonnenavn:** Definere tabellnavn og tabellkolonne (skill ad med .)
  - **Tabellnavn:** Synonym eller bane med filnavn for tabellen
  - **Kolonnenavn:** vist navn i redigeringsprogrammet for tabellen

### Eksempel: Binde Q-parametere til tabellkolonner

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
  
```

### Eksempel: Løsne bindingen

```

91 SQL BIND Q881
92 SQL BIND Q882
93 SQL BIND Q883
94 SQL BIND Q884
  
```


## SQL EXECUTE

Du bruker **SQL EXECUTE** i forbindelse med ulike SQL-setninger.

De etterfølgende SQL-setningene blir brukt i SQL-kommandoen **SQL EXECUTE**.

Setning	Funksjon
<b>SELECT</b>	Velg data
<b>CREATE SYNONYM</b>	Opprett synonym (erstatte lange baneangivelser med korte navn)
<b>DROP SYNONYM</b>	Slett synonym
<b>CREATE TABLE</b>	Generer tabell
<b>COPY TABLE</b>	Kopier tabell
<b>RENAME TABLE</b>	Gi nytt navn til tabell
<b>DROP TABLE</b>	Slett tabell
<b>INSERT</b>	Sett inn tabellinjer
<b>UPDATE</b>	Oppdater tabellinjer
<b>DELETE</b>	Slett tabellinjer
<b>ALTER TABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Legg til tabellkolonner med <b>ADD</b></li> <li>■ Slett tabellkolonner med <b>DROP</b></li> </ul>
<b>RENAME COLUMN</b>	Gi nytt navn til tabellkolonner

### Eksempel for kommandoen SQL EXECUTE

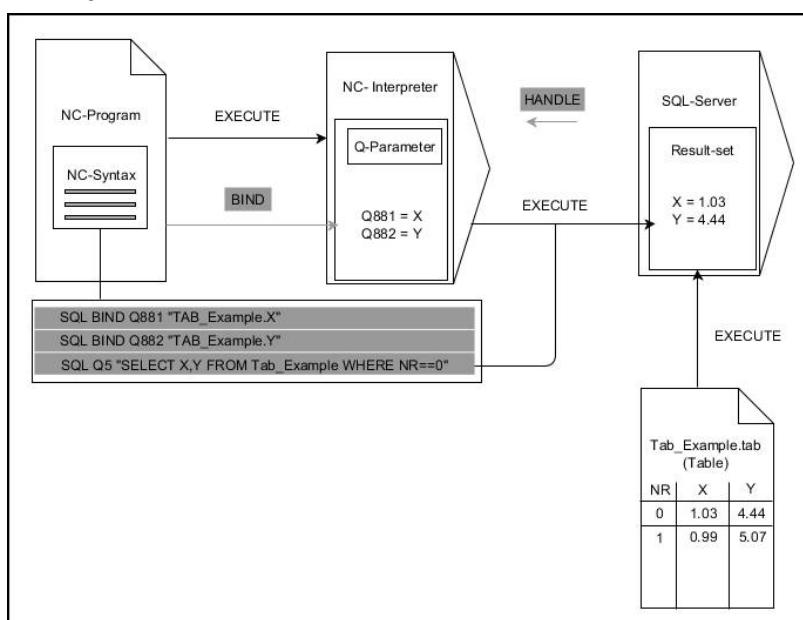

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL EXECUTE**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL EXECUTE**

## SQL EXECUTE med SQL-setningen SELECT

SQL-serveren lagrer dataene linjevis i **resultatsettet** (resultatmengden). Linjene nummereres fortløpende fra 0 og oppover. Disse linjenumrene (til **INDEX**) brukes ved SQL-kommandoene **FETCH** og **UPDATE**.

Når **SQL EXECUTE** brukes i forbindelse med SQL-setningen **SELECT**, blir det valgt tabellverdier som blir overført til **resultatsettet**.

I motsetning til SQL-kommandoen **SQL SELECT** muliggjør kombinasjonen av **SQL EXECUTE** og setningen **SELECT** at flere kolonner og linjer kan velges samtidig.

I funksjonen **SQL ... "SELECT...WHERE..."** angir du søkekriteriene. Dermed kan du begrense antall linjer som skal overføres etter behov. Hvis du ikke bruker dette alternativet, lastes alle linjer i tabellen.

I funksjonen **SQL ... "SELECT...ORDER BY..."** angir du sorteringskriteriet. Angivelsen består av kolonnebetegnelsen og nøkkelordet (**ASC**) for stigende eller (**DESC**) synkende sortering. Hvis du ikke bruker dette alternativet, lagres linjene i tilfeldig rekkefølge.

Med funksjonen **SQL ... "SELECT...FOR UPDATE"** sperrer du de valgte linjene for andre applikasjoner. Andre applikasjoner kan fortsatt lese disse linjene, men ikke endre dem. Når du skal foreta endringer i tabellpostene, må du bruke dette alternativet.

**Tomt resultatsett:** Hvis det ikke finnes noen linjer som oppfyller søkekriteriet, returnerer SQL-serveren en gyldig **HANDLE**, men uten tabellposter.



- ▶ Definer **Parameternummer for resultat**
  - Returverdien brukes til å identifisere en åpnet transaksjon
  - Returverdien brukes til å kontrollere lesingen Styringen lagrer **HANDLE** i den angitte parameteren. Data kan deretter leses der. **HANDLE** gjelder helt til du bekrefter eller forkaster transaksjonen.
    - **0**: lesing med feil
    - ulik **0**: returverdien til **HANDLE**
- ▶ **Database: SQL-setning:** Programmere SQL-setning
  - **SELECT**: tabellkolonnene som skal overføres (flere kolonner holdes adskilt med ,)
  - **FROM**: synonym eller absolutt bane for tabellen (bane mellom enkle anførelstegn)
  - **WHERE** (valgfritt): kolonnenavn, betingelse og sammenligningsverdi (Q-parameter mellom enkle anførelstegn etter :)
  - **ORDER BY** (valgfritt): kolonnenavn og sorteringsstype (**ASC** for stigende, **DESC** for synkende sortering)
  - **FOR UPDATE** (valgfritt): sperre skrivetilgang til de valgte linjene for andre prosesser

### Betingelser for WHERE-angivelsen

Betingelse	programmering
lik	= ==
ulik	!= <>
mindre enn	<
mindre enn eller lik	<=
større enn	>
større enn eller lik	>=
Tom	IS NULL
ikke tom	IS NOT NULL

### Tilknytte flere betingelser:

Logisk OG	AND
Logisk ELLER	OR

### Eksempel: Velge alle tabellinjer

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM Tab_Example"
```

### Eksempel: Velge tabellinjer med funksjonen WHERE

```

20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM Tab_Example WHERE
  Position_Nr<20"
```

### Eksempel: Velge tabellinjer med funksjonen WHERE og Q-parameter

```

20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM Tab_Example WHERE
  Position_Nr==:'Q11'"
```

### Eksempel: Definere tabellnavn ved absolutt baneangivelse

```

20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM 'V:\table\Tab_Example' WHERE
  Position_Nr<20"
```

**Eksempel: Opprette tabell med CREATE TABLE**

```

0 BEGIN PGM SQL_CREATE_TAB MM
1 SQL Q10 "CREATE SYNONYM NEW FOR 'TNC:\table
  \NewTab.TAB'"
2 SQL Q10 "CREATE TABLE NEW AS SELECT X,Y,Z FROM
  'TNC:\prototype_for_NewTab.tab'"
3 END PGM SQL_CREATE_TAB MM

```

**i** Du kan også definere synonymer for tabeller som ikke er opprettet ennå.

**i** Rekkefølgen på kolonnene i den genererte filen tilsvarer rekkefølgen i **AS SELECT**-setningen.

**Eksempel: Opprette tabell med CREATE TABLE og QS**

**i** Du kan bruke enkle eller sammensatte QS-parametere for setningene i SQL-kommandoen.  
Hvis du kontrollerer innholdet til en QS-parameter i en egen statusvisning (fane **QPARA**), ser du bare de første 30 tegnene og dermed ikke hele innholdet.

```

0 BEGIN PGM SQL_CREATE_TABLE_QS MM
1 DECLARE STRING QS1 = "CREATE TABLE "
2 DECLARE STRING QS2 = "'TNC:\nc_prog\demo\Doku
  \NewTab.t' "
3 DECLARE STRING QS3 = "AS SELECT "
4 DECLARE STRING QS4 = "DL,R,DR,L "
5 DECLARE STRING QS5 = "FROM "
6 DECLARE STRING QS6 = "'TNC:\table\tool.t'"
7 QS7 = QS1 || QS2 || QS3 || QS4 || QS5 || QS6
8 SQL Q1800 QS7
9 END PGM SQL_CREATE_TABLE_QS MM

```

## Eksempler

De etterfølgende eksemplene er ikke et sammenhengende NC-program. NC-blokkene viser bare mulighetene for SQL-kommandoen **SQL EXECUTE**.

<b>9 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:-\table\WMAT.TAB"</b>	Opprette synonym
<b>9 SQL Q1800 "DROP SYNONYM my_table"</b>	Slett synonym
<b>9 SQL Q1800 "CREATE TABLE my_table (NR,WMAT)"</b>	Opprette tabell med kolonnene NR og WMAT
<b>9 SQL Q1800 "COPY TABLE my_table TO 'TNC:\table-\WMAT2.TAB"</b>	Kopier tabell
<b>9 SQL Q1800 "RENAME TABLE my_table TO 'TNC:\table-\WMAT3.TAB"</b>	Gi nytt navn til tabell
<b>9 SQL Q1800 "DROP TABLE my_table"</b>	Slett tabell
<b>9 SQL Q1800 "INSERT INTO my_table VALUES (1,'ENAW',240)"</b>	Sett inn tabelllinje
<b>9 SQL Q1800 "DELETE FROM my_table WHERE NR==3"</b>	Slett tabelllinje
<b>9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table ADD (WMAT2)"</b>	Sett inn tabellkolonne
<b>9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table DROP (WMAT2)"</b>	Slett tabellkolonne
<b>9 SQL Q1800 "RENAME COLUMN my_table (WMAT2) TO (WMAT3)"</b>	Gi nytt navn til tabellkolonne


## SQL FETCH

**SQL FETCH** leser ut en linje fra **resultatsettet** (resultatmengde).

Styringen legger verdiene i de enkelte cellene i de bundne Q-parameterne. Transaksjonen blir definert med **HANDLE** som skal angis, og linjen med **INDEX**.

**SQL FETCH** inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**).

### Eksempel for kommandoen SQL FETCH:

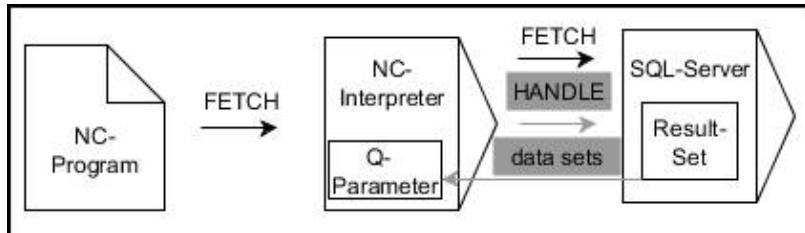

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL EXECUTE**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL FETCH**

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
  - 0:vellykket lesing
  - 1: lesing med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID:** Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: Definere indeks for SQL-resultat** (linjenummer i **resultatsett**)
  - Linjenummer
  - Q-parametere med indeks
  - ingen angivelse: tilgang til linje 0



De valgfrie syntakselementene **IGNORE UNBOUND** og **UNDEFINE MISSING** er ment for maskinprodusenten.

### Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
           Measure_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
  
```

### Eksempel: Linjenummer programmeres direkte

```
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```


## SQL UPDATE

**SQL UPDATE** endrer en linje i **resultatsettet** (resultatmengde).

Styringen kopierer de nye verdiene i de enkelte cellene fra de bundne Q-parametene. Transaksjonen blir definert med **HANDLE** som skal angis, og linjen med **INDEX**. Styringen overskriver den gjeldende linjen i **resultatsettet** fullstendig.

**SQL UPDATE** inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**).

## Eksempel for kommandoen SQL UPDATE

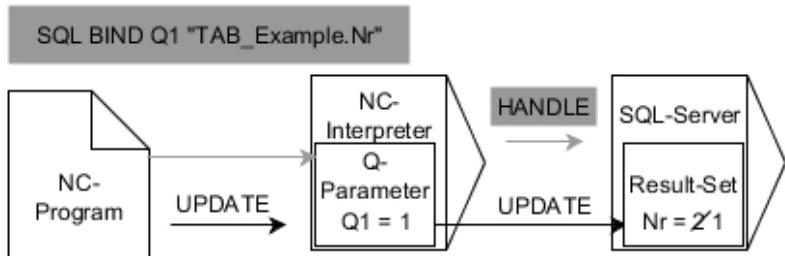

Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL UPDATE**

Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL UPDATE**

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
  - **0**: vellykket endring
  - **1**: endring med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: Definere indeks for SQL-resultat** (linjenummer i **resultatsett**)
  - Linjenummer
  - Q-parametere med indeks
  - ingen angivelse: tilgang til linje 0



Styringen kontrollerer lengden til strengparameterne ved skriving i tabeller. Hvis oppføringene overskriver lengden til kolonnene som skal beskrives, sender styringen en feilmelding.

### Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter

```

11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.Position_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT
  Position_NR,Measure_X,Measure_Y,Measure_Z FROM
  TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

```

### Eksempel: Linjenummer programmeres direkte

```
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```


## SQL INSERT

**SQL INSERT** oppretter en ny linje i **resultatsettet** (resultatmengde).

Styringen kopierer verdiene i de enkelte cellene fra de bundne Q-parameterne. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis.

**SQL INSERT** inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**). Styringen beskriver tabellkolonner uten tilhørende **SELECT**-setning (finnes ikke i forespørselsresultatet) med standardverdier.

### Eksempel for kommandoen SQL INSERT:

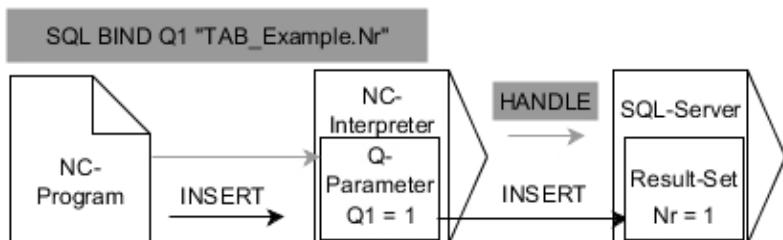

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL INSERT**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL INSERT**

- |        |
|--------|
| SQL    |
| INSERT |
- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
    - **0**: vellykket transaksjon
    - **1**: transaksjon med feil
  - ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)



Styringen kontrollerer lengden til strengparameterne ved skrivning i tabeller. Styringen viser en feilmelding hvis postene overskridt lengden til kolonnene som skal beskrives.

### Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
           Measure_Z FROM Tab_Example"
...
40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5


```

## SQL COMMIT

**SQL COMMIT** overfører alle linjer som er endret og lagt til i en transaksjon, tilbake til tabellen samtidig. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis. Styringen tilbakestiller dermed en sperre angitt med **SELECT...FOR UPDATE**.

**HANDLE** (prosess) som er tilordnet, mister gyldigheten.

### Eksempel for kommandoen SQL COMMIT

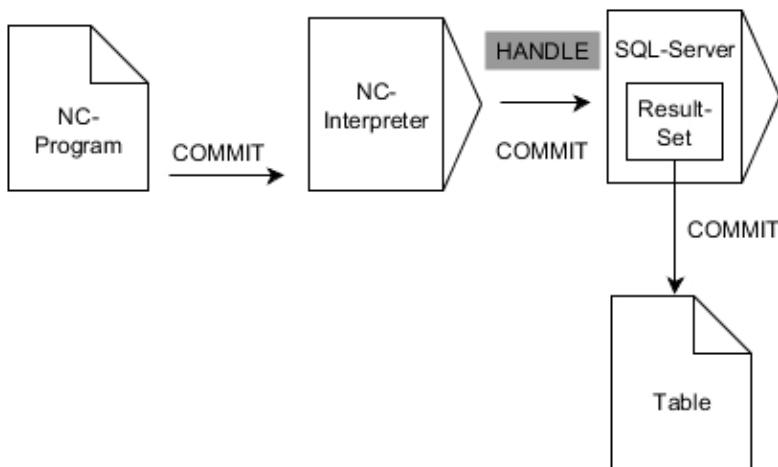

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL COMMIT**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL COMMIT**

SQL  
COMMIT

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
  - **0**: vellykket transaksjon
  - **1**: transaksjon med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)

### Eksempel

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5
  
```


## SQL ROLLBACK

**SQL ROLLBACK** forkaster alle endringer og utvidelser for en transaksjon. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis.

Funksjonen til SQL-kommandoen **SQL ROLLBACK** er avhengig av **INDEX**:

- Uten **INDEX**:
  - Styringen forkaster alle endringer og utvidelser for transaksjonen.
  - Styringen tilbakestiller en sperre angitt med **SELECT...FOR UPDATE**.
  - Styringen avslutter transaksjonen (**HANDLE** mister gyldigheten)
- Med **INDEX**:
  - Det er bare den indekserte linjen som blir i **resultatsettet** (styringen fjerner alle de andre linjene)
  - Styringen forkaster alle eventuelle endringer og utvidelser i linjene som ikke er angitt
  - Styringen sperrer kun linjen som er indeksert med **SELECT...FOR UPDATE** (styringen nullstiller alle andre sperringer)
  - Den angitte (indekserte) linjen blir til den nye linjen 0 for **resultatsettet**
  - Styringen avslutter **ikke** transaksjonen (**HANDLE** beholder gyldigheten)
  - Det er nødvendig å avslutte transaksjonen manuelt på et senere tidspunkt ved hjelp av **SQL ROLLBACK** eller **SQL COMMIT**

### Eksempel for kommandoen SQL ROLLBACK

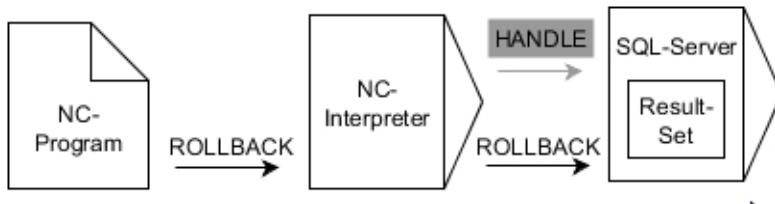

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL ROLLBACK**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL ROLLBACK**

SQL  
ROLLBACK

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
  - **0**: vellykket transaksjon
  - **1**: transaksjon med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: definere indeks for SQL-resultat** (Linje som blir værende i **resultatsettet**)
  - Linjenummer
  - Q-parametere med indeks

### Eksempel

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
  Measure_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5
  
```

## SQL SELECT


**SQL SELECT** leser ut en enkeltverdi fra en tabell og lagrer resultatet i den definerte Q-parameteren.



Du kan velge flere verdier eller flere kolonner med SQL-kommandoen **SQL EXECUTE** og setningen **SELECT**.  
**Mer informasjon:** "SQL EXECUTE", Side 333

Ved **SQL SELECT** finnes det ikke noen transaksjon og heller ingen bindinger mellom tabellkolonne og Q-parameter. Styringen tar ikke hensyn til eventuelle eksisterende bindinger i angitt kolonne. Styringen kopierer den leste verdien kun til den parameteren som er angitt for resultatet.

### Eksempel for kommandoen SQL SELECT

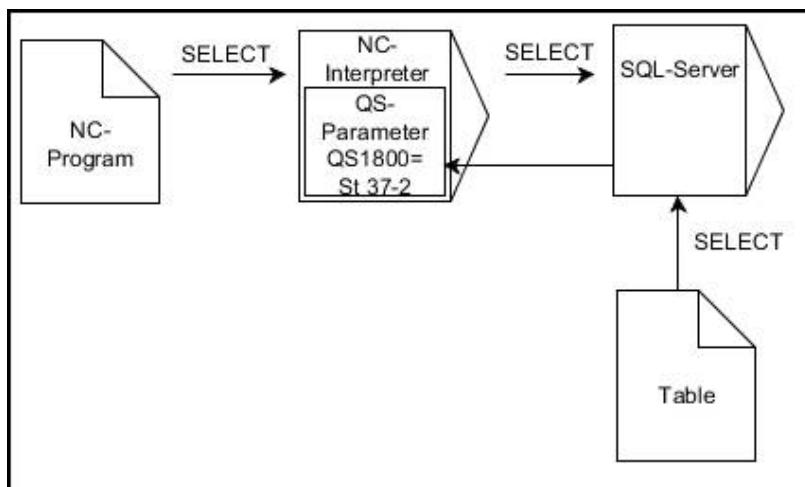

Merk:

- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL SELECT**



- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (Q-parameter for å lagre verdien)
- ▶ **Database: SQL-kommadotekst:** Programmere SQL-setning
  - **SELECT:** tabellkolonnen til verdien som skal overføres
  - **FROM:** synonym eller absolutt bane for tabellen (bane mellom enkle anførselstegn)
  - **WHERE:** kolonnebetegnelse, betingelse og sammenligningsverdi (Q-parameter mellom enkle anførselstegn etter :)

### Eksempel: Lese og lagre verdi

```
20 SQL SELECT Q5 "SELECT Mess_X FROM Tab_Example  
WHERE Position_NR==3"
```

## Sammenligning

Resultatet i etterfølgende NC-program er identisk.

<b>0 BEGIN PGM SQL_READ_WMAT MM</b>	
<b>1 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC: \table\WMAT.TAB"</b>	Opprette synonym
<b>2 SQL BIND QS1800 "my_table.WMAT"</b>	Binde QS-parameter
<b>3 SQL QL1 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3"</b>	Definere søk
...	
...	
<b>3 SQL SELECT QS1800 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3"</b>	Lese og lagre verdi
...	



Du kan bruke enkle eller sammensatte QS-parametere for setningene i SQL-kommandoen.

Hvis du kontrollerer innholdet til en QS-parameter i en egen statusvisning (fane **QPARA**), ser du bare de første 30 tegnene og dermed ikke hele innholdet.

...	
<b>3 DECLARE STRING QS1 = "SELECT "</b>	
<b>4 DECLARE STRING QS2 = "WMAT "</b>	
<b>5 DECLARE STRING QS3 = "FROM "</b>	
<b>6 DECLARE STRING QS4 = "my_table "</b>	
<b>7 DECLARE STRING QS5 = "WHERE "</b>	
<b>8 DECLARE STRING QS6 = "NR==3"</b>	
<b>9 QS7 = QS1    QS2    QS3    QS4    QS5    QS6</b>	
<b>10 SQL SELECT QL1 QS7</b>	
<b>11 ...</b>	

## Eksempler

I det etterfølgende eksemplet blir det definerte materialet fra tabellen (**WMAT.TAB**) lest ut og lagret i en QS-parameter som tekst. Det etterfølgende eksemplet viser et mulig bruksområde og de nødvendige programtrinnene.



Tekster fra QS-parametere kan du f.eks. bruke i egne protokollfiler ved hjelp av funksjonen **FN 16**.

**Mer informasjon:** "Grunnleggende", Side 295

### Eksempel: Bruke synonym

0 BEGIN PGM SQL_READ_WMAT MM	
1 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\WMAT.TAB'"	Opprette synonym
2 SQL BIND QS1800 "my_table.WMAT"	Binde QS-parameter
3 SQL QL1 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3"	Definere søk
4 SQL FETCH Q1900 HANDLE QL1	Utføre søk
5 SQL ROLLBACK Q1900 HANDLE QL1	Avslutte transaksjon
6 SQL BIND QS1800	Løsne parameterbindingen
7 SQL Q1 "DROP SYNONYM my_table"	Slett synonym
8 END PGM SQL_READ_WMAT MM	

Skritt	Forklaring
1 Opprette synonym	Tilordne et synonym til en bane (erstatte lange baneangivelser med korte navn) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Banen <b>TNC:\table\WMAT.TAB</b> står alltid mellom enkle anførselstegn</li> <li>■ Det valget synonymet er <b>my_table</b></li> </ul>
2 Binde QA-parameter	Bind en QS-parameter til en tabellkolonne <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>QS1800</b> er tilgjengelig i NC-programmer</li> <li>■ Synonymet erstatter angivelsen av hele banen</li> <li>■ Den definerte kolonnen fra tabellen heter <b>WMAT</b></li> </ul>
3 Definere søk	En søkedefinisjon inneholder angivelsen for overføringsverdien <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den lokale parameteren <b>QL1</b> (kan velges fritt) brukes til å identifisere transaksjonen (flere transaksjoner er mulig samtidig)</li> <li>■ Synonymet bestemmer tabellen</li> <li>■ Angivelsen <b>WMAT</b> bestemmer tabellkolonnen for leseoperasjonen</li> <li>■ Angivelsene <b>NR</b> og <b>==3</b> bestemmer tabelllinjen for leseoperasjonen</li> <li>■ Valgt tabellkolonne og tabelllinje definerer cellen for leseoperasjonen</li> </ul>
4 Utføre søk	Styringen utfører leseoperasjonen <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>SQL FETCH</b> kopierer verdiene fra <b>resultatsettet</b> til de tilknyttede Q-parameterne eller QS-parameterne. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>0</b> vellykket lesing</li> <li>■ <b>1</b> lesing med feil</li> </ul> </li> <li>■ Syntaksen <b>HANDLE QL1</b> er transaksjonen som er angitt av parameter <b>QL1</b></li> <li>■ Parameteren <b>Q1900</b> er en returverdi som brukes til å kontrollere om dataene ble lest.</li> </ul>
5 Avslutte transaksjon	Transaksjonen blir avsluttet og de brukte ressursene blir frigitt

Skrift	Forklaring
6 Løsne bindingen	Bindingen mellom tabellkolonner og QS-parametere blir løst (nødvendig frigivelse av ressurser)
7 Slett synonym	Synonymet blir slettet igjen (nødvendig frigivelse av ressurser)



Synonymer er et alternativ til absolutte baneangivelser.  
Det er ikke mulig å angi relative baneangivelser.

NC-programmet under viser inndata til en absolutt bane.

#### Eksempel: bruke absolutt baneangivelse

0 BEGIN PGM SQL_READ_WMAT_2 MM	
1 SQL BIND QS 1800 "'TNC:\table\WMAT.TAB'.WMAT"	Binde QS-parameter
2 SQL QL1 "SELECT WMAT FROM 'TNC:\table\WMAT.TAB' WHERE NR ==3"	Definere søk
3 SQL FETCH Q1900 HANDLE QL1	Utføre søk
4 SQL ROLLBACK Q1900 HANDLE QL1	Avslutte transaksjon
5 SQL BIND QS 1800	Løsne parameterbindingen
6 END PGM SQL_READ_WMAT_2 MM	

## 9.13 Programmeringseksempler

### Eksempel: Runde av verdi

Funksjonen **INT** kutter bort desimaltallene.

For at styringen ikke bare skal kutte bort desimaltallene, men avrunde korrekt, må du legge til verdien 0,5 til et positivt tall. Ved et negativt tall må du trekke fra 0,5.


Med funksjonen **SGN** kontrollerer styringen automatisk om det dreier seg om et positivt eller negativt tall.

<b>0 BEGIN PGM ROUND MM</b>	
<b>1 FN 0: Q1 = +34.789</b>	Første tall som skal rundes av
<b>2 FN 0: Q2 = +34.345</b>	Andre tall som skal rundes av
<b>3 FN 0: Q3 = -34.432</b>	Tredje tall som skal rundes av
<b>4 ;</b>	
<b>5 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1)</b>	Legg til verdien 0,5 til Q1, og kutt deretter bort desimaltall
<b>6 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2)</b>	Legg til verdien 0,5 til Q2, og kutt deretter bort desimaltall
<b>7 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3)</b>	Trekk fra verdien 0,5 fra Q3, og kutt deretter bort desimaltall
<b>8 END PGM ROUND MM</b>	

## Eksempel: ellipse

### Programutføring

- Ellipsekonturen tilnærmes ved hjelp av mange små rette linjer (defineres med **Q7**). Jo flere beregningstrinn man definerer, desto glattere blir konturen.
- Du bestemmer freseretningen via startvinkelen og sluttvinkelen i planet:  
Bearbeidingsretning med urviseren:  
startvinkel > sluttvinkel  
Bearbeidingsretning mot urviseren:  
startvinkel < sluttvinkel
- Det tas ikke hensyn til verktøyradiusen

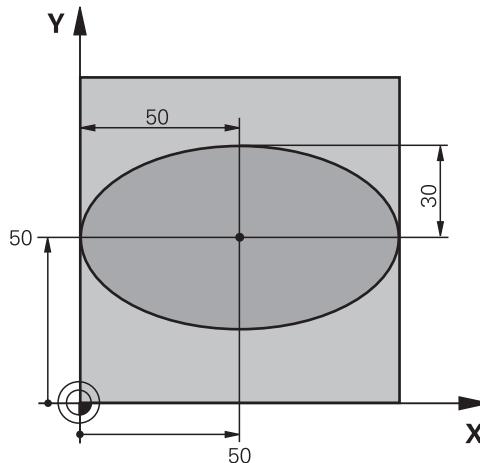


0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Sentrums X-akse
2 FN 0: Q2 = +50	Sentrums Y-akse
3 FN 0: Q3 = +50	Halvakse X
4 FN 0: Q4 = +30	Halvakse Y
5 FN 0: Q5 = +0	Startvinkel i planet
6 FN 0: Q6 = +360	Sluttvinkel i planet
7 FN 0: Q7 = +40	Antall beregningstrinn
8 FN 0: Q8 = +0	Ellipsens roteringsposisjon
9 FN 0: Q9 = +5	Fresedybde
10 FN 0: Q10 = +100	Dybdemating
11 FN 0: Q11 = +350	Fresemating
12 FN 0: Q12 = +2	Sikkerhetsavstand for forposisjonering
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemnedefinisjon
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Verktøyoppkall
16 L Z+250 R0 FMAX	Frikjør verktøy
17 CALL LBL 10	Start bearbeiding
18 L Z+100 R0 FMAX M2	Frikjør verktøy, programslutt
19 LBL 10	Underprogram 10: Bearbeiding
20 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT	Forskyv nullpunktet inn mot sentrum av ellipsen
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 ROTERING	Beregn roteringsposisjonen i planet
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 -Q5) / Q7	Beregn vinkeltrinn
26 Q36 = Q5	Kopier startvinkel
27 Q37 = 0	Sett snitteller

<b>28 Q21 = Q3 *COS Q36</b>	Beregn X-koordinat for startpunkt
<b>29 Q22 = Q4 *SIN Q36</b>	Beregn Y-koordinat for startpunktet
<b>30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3</b>	Kjør til startpunktet i planet
<b>31 L Z+Q12 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner på sikkerhetsavstanden i spindelaksen
<b>32 L Z-Q9 R0 FQ10</b>	Kjør til bearbeidingsdybden
<b>33 LBL1</b>	
<b>34 Q36 = Q36 +Q35</b>	Oppdater vinkel
<b>35 Q37 = Q37 +1</b>	Oppdater snitteller
<b>36 Q21 = Q3 *COS Q36</b>	Beregn aktuell X-koordinat
<b>37 Q22 = Q4 *SIN Q36</b>	Beregn aktuell Y-koordinat
<b>38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11</b>	Kjør til neste punkt
<b>39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1</b>	Forespørsl om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1.
<b>40 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Tilbakestill rotering
<b>41 CYCL DEF 10.1 ROT+0</b>	
<b>42 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT</b>	Tilbakestille nullpunktfordeling
<b>43 CYCL DEF 7.1 X+0</b>	
<b>44 CYCL DEF 7.2 Y+0</b>	
<b>45 L Z+Q12 R0 FMAX</b>	Kjør til sikkerhetavstand
<b>46 LBL 0</b>	Underprogramslutt
<b>47 END PGM ELLIPSE MM</b>	

## Eksempel: konkav cylinder med Kulefres

### Programutføring

- NC-programmet fungerer bare med Kulefres. Verktøy lengden henviser til kulesentrums.
- Sylinderkonturen tilnærmes ved hjelp av mange små rette linjer (defineres med **Q13**). Jo flere snitt du definerer, desto glattere blir konturen
- Sylinderen freses i langsgående snitt (her: parallelt til Y-aksen).
- Du bestemmer freserretningen via start- og sluttvinkelen i rommet:  
Bearbeidingsretning med urviseren:  
startvinkel > sluttvinkel  
Bearbeidingsretning mot urviseren:  
startvinkel < sluttvinkel
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk

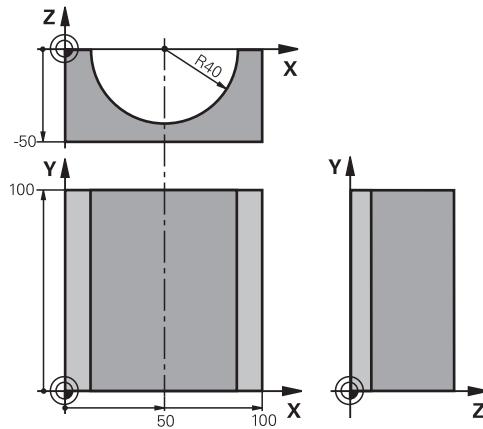


0 BEGIN PGM ZYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Sentrums X-akse
2 FN 0: Q2 = +0	Sentrums Y-akse
3 FN 0: Q3 = +0	Sentrums Z-akse
4 FN 0: Q4 = +90	Startvinkel rom (plan Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Sluttvinkel rom (plan Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Sylinderradius
7 FN 0: Q7 = +100	Lengde på cylinder
8 FN 0: Q8 = +0	Roteringspos. i plan X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Toleranse cylinderradius
10 FN 0: Q11 = +250	Mating for matedybde
11 FN 0: Q12 = +400	Mating fresing
12 FN 0: Q13 = +90	Antall snitt
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemnedefinisjon
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Verktøyoppkall
16 L Z+250 R0 FMAX	Frikjør verktøy
17 CALL LBL 10	Start bearbeiding
18 FN 0: Q10 = +0	Nullstill toleranse
19 CALL LBL 10	Start bearbeiding
20 L Z+100 R0 FMAX M2	Frikjør verktøy, programslutt

<b>21 LBL 10</b>	Underprogram 10: Bearbeiding
<b>22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108</b>	Beregn toleranse og verktøy i forhold til cylinderradius
<b>23 FN 0: Q20 = +1</b>	Sett snitteller
<b>24 FN 0: Q24 = +Q4</b>	Kopier startvinkel rom (plan Z/X)
<b>25 Q25 = (Q5 -Q4) / Q13</b>	Beregn vinkeltrinn
<b>26 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT</b>	Forskyv nullpunktet til sentrum av cylinderen (X-akse)
<b>27 CYCL DEF 7.1 X+Q1</b>	
<b>28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2</b>	
<b>29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3</b>	
<b>30 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Beregn rotatingsposisjonen i planet
<b>31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8</b>	
<b>32 L X+0 Y+0 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner i planet inn mot sentrum av cylinderen
<b>33 L Z+5 R0 F1000 M3</b>	Forhåndsposisjoner i spindelaksen
<b>34 LBL 1</b>	
<b>35 CC Z+0 X+0</b>	Sett pol i Z/X-plan
<b>36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11</b>	Kjør startposisjon fram til cylinderen, på skrå ned i materialet
<b>37 L Y+Q7 R0 FQ12</b>	Langsgående snitt i retning av Y+
<b>38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1</b>	Oppdater snitteller
<b>39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25</b>	Oppdater romvinkel
<b>40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99</b>	Forespørsl om ferdig. Hvis ja, hopp til slutten.
<b>41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11</b>	Kjør tilnærmet arc for neste langsgående snitt
<b>42 L Y+0 R0 FQ12</b>	Langsgående snitt i retning av Y-
<b>43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1</b>	Oppdater snitteller
<b>44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25</b>	Aktualiser romvinkel
<b>45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1</b>	Forespørsl om uferdig. Hvis ja, hopp tilbake til LBL 1
<b>46 LBL 99</b>	
<b>47 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Tilbakestill rotering
<b>48 CYCL DEF 10.1 ROT+0</b>	
<b>49 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT</b>	Tilbakestille nullpunktfordskyving
<b>50 CYCL DEF 7.1 X+0</b>	
<b>51 CYCL DEF 7.2 Y+0</b>	
<b>52 CYCL DEF 7.3 Z+0</b>	
<b>53 LBL 0</b>	Underprogramslutt
<b>54 END PGM ZYLIN</b>	

## Eksempel: konveks kule med endefres

Programutføring

- NC-programmet fungerer bare med endefres
- Kulekonturen tilnærmes med mange små rette linjer (Z/X-plan, defineres via **Q14**). Jo mindre vinkeltrinn som defineres, desto glattere blir konturen
- Antallet kontursnitt fastsetter du via vinkeltrinnet i planet (via **Q18**)
- Kulen freses i 3D-snitt nedenfra og opp.
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk

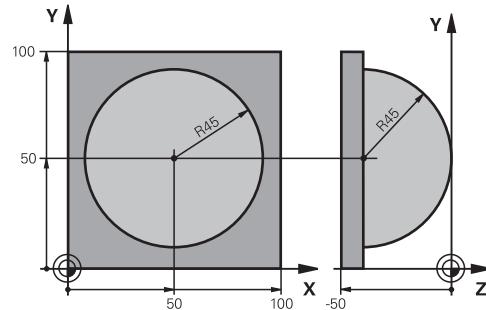

0 BEGIN PGM KUGEL MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Sentrums X-akse
2 FN 0: Q2 = +50	Sentrums Y-akse
3 FN 0: Q4 = +90	Startvinkel rom (plan Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Sluttvinkel rom (plan Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Vinkeltrinn i rommet
6 FN 0: Q6 = +45	Kuleradius
7 FN 0: Q8 = +0	Startvinkel roteringspos. i plan X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Sluttvinkel roteringspos. i plan X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Vinkeltrinn i plan X/Y for skrubbing
10 FN 0: Q10 = +5	Forstørret kuleradius for skrubbing
11 FN 0: Q11 = +2	Sikkerhetsavstand for forhåndsposisjonering i spindelaksen
12 FN 0: Q12 = +350	Mating fresing
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemnedefinisjon
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Verktøyoppkall
16 L Z+250 R0 FMAX	Frikjør verktøy
17 CALL LBL 10	Start bearbeiding
18 FN 0: Q10 = +0	Nullstill toleranse
19 FN 0: Q18 = +5	Vinkeltrinn i plan X/Y for slettfres
20 CALL LBL 10	Start bearbeiding
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Frikjør verktøy, programslutt
22 LBL 10	Underprogram 10: Bearbeiding
23 FN 1: Q23 = +q11 + +q6	Beregner Z-koordinat for forhåndsposisjonering
24 FN 0: Q24 = +Q4	Kopier startvinkel rom (plan Z/X)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Korrigere kuleradius for forhåndsposisjonering
26 FN 0: Q28 = +Q8	Kopier roteringsposisjonen i planet
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Ta hensyn til toleranse ved kuleradius
28 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT	Forskyv nullpunktet inn mot sentrum avkulen
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	

<b>31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16</b>	
<b>32 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Beregn startvinkel for rotatingsposisjonen i planet
<b>33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8</b>	
<b>34 LBL 1</b>	Forhåndsposisjonere i spindelaksen
<b>35 CC X+0 Y+0</b>	Sett pol i X/Y-plan for forhåndsposisjonering
<b>36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12</b>	Forhåndsposisjoner i planet
<b>37 CC Z+0 X+Q108</b>	Sett pol i Z/X-planet, forskjøvet med verktøyradiusen
<b>38 L Y+0 Z+0 FQ12</b>	Kjør til dybde
<b>39 LBL 2</b>	
<b>40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12</b>	Kjør tilnærmet arc opp
<b>41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14</b>	Aktualiser romvinkel
<b>42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2</b>	Forespørsl om en arc er ferdig. Hvis ikke: gå tilbake til LBL 2
<b>43 LP PR+Q6 PA+Q5</b>	Kjør til sluttvinkel i rommet
<b>44 L Z+Q23 R0 F1000</b>	Frikjør i spindelaksen
<b>45 L X+Q26 R0 FMAX</b>	Forhåndsposisjoner for neste arc
<b>46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18</b>	Oppdater rotatingsposisjonen i planet
<b>47 FN 0: Q24 = +Q4</b>	Nullstill romvinkelen
<b>48 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Aktiver ny rotatingsposisjon
<b>49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28</b>	
<b>50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1</b>	
<b>51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1</b>	Forespørsl om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1.
<b>52 CYCL DEF 10.0 ROTERING</b>	Tilbakestill rotering
<b>53 CYCL DEF 10.1 ROT+0</b>	
<b>54 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT</b>	Tilbakestill nullpunktfordeling
<b>55 CYCL DEF 7.1 X+0</b>	
<b>56 CYCL DEF 7.2 Y+0</b>	
<b>57 CYCL DEF 7.3 Z+0</b>	
<b>58 LBL 0</b>	Underprogramslutt
<b>59 END PGM KULE MM</b>	



# 10

**Spesialfunksjoner**

## 10.1 Oversikt over spesialfunksjoner

Styringen har følgende kraftige spesialfunksjoner til forskjellige typer bruk:

Funksjon	Beskrivelse
Antivibrasjonsfunksjon ACC (alternativ nr. 145)	Se brukerhåndboken Konfigurer maskin, teste og kjøre NC-programmer
Arbeide med tekstfiler	Side 406
Arbeide med fritt definerbare tabeller	Side 410


Med tasten **SPEC FCT** og de tilhørende funksjonstastene har du full tilgang til flere spesialfunksjoner i styringen. I tabellene som følger får du en oversikt over hvilke funksjoner som står til disposisjon.

### Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT



- ▶ Velge spesialfunksjoner: Trykk på tasten **SPEC FCT**.

Funksjons-tast	Funksjon	Beskrivelse
	Velg bearbeidingsmodus eller kinematikk	Side 361
	Definere programinnstillinger	Side 359
	Funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger	Side 359
	Definere <b>PLANE</b> -funksjon	Side 430
	Definere forskjellige klartekst-funksjoner	Side 360
	Programmeringshjelp	Side 191

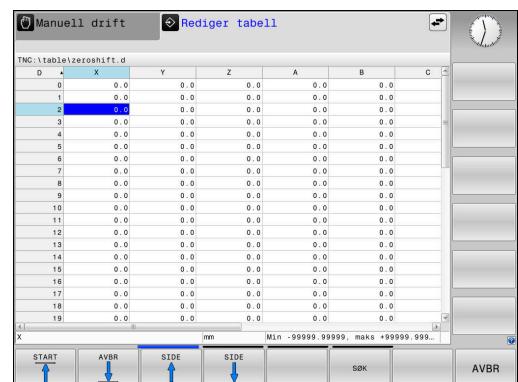


Etter at du har trykket på tasten **SPEC FCT**, kan du bruke tasten **GOTO** for å åpne utvalgvinduet **smartSelect**. Styringen viser en strukturoversikt med alle tilgjengelige funksjoner. I trestrukturen kan du raskt navigere og velge funksjoner med markøren eller musen. I vinduet til høyre viser styringen online-hjelpen til den respektive funksjonen.

## Meny programinnstillinger



- Trykk på skjermtasten Programinnstillinger

Funksjons-tast	Funksjon	Beskrivelse
BLK FORM	Definere råemne	Side 89
PRESET	Utøve innflytelse på nullpunktet	Side 389
NULLPUNKT VELG TABELL	Velg nullpunkttabell	Side 395
VELG NESTE KOR. TABELL	Velg korrekturtabell	Side 397
GLOBAL DEF	Definere globale syklusparametre	Se brukerhåndboken for programmering av bearbeidingssyklyser:

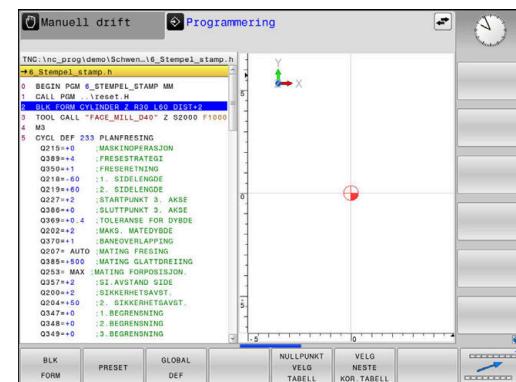


## Meny funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger



- Trykk på skjermtasten for funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger


Funksjons-tast	Funksjon
DECLARE CONTOUR	Tildeling av konturbeskrivelse
CONTOUR DEF	Definere enkel konturformel
SEL CONTOUR	Valg av konturdefinisjon
KONTUR-FORMEL	Definere kompleks konturformel
PATTERN DEF	Definere regelmessig bearbeidingsmal
SEL PATTERN	Valg av punktfil med bearbeidingsposisjoner

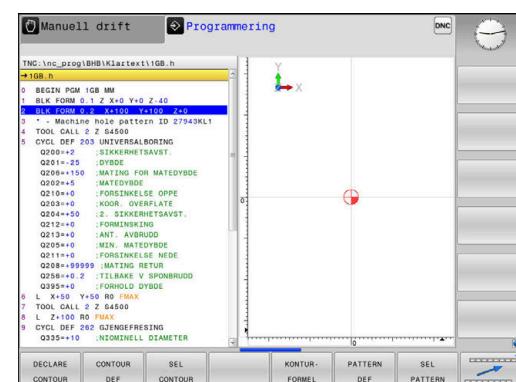

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssyklyser**

## Meny for å definere ulike klartekstfunksjoner

<b>PROGRAM FUNKSJONER</b>	► Trykk på funksjonstasten <b>PROGRAM FUNKSJONER</b>	
Funksjons-tast	Funksjon	Beskrivelse
FUNCTION TCPM	Definere posisjoneringsbevegelser på roteringsakser	Side 464
FUNCTION FILE	Definere filfunksjoner	Side 378
FUNCTION PARAX	Fastsette posisjonering for parallellaksene U, V, W	Side 362
TRANSFORM / CORRDATA	Definere transformasjon av koordinater Aktivering av korreksjonsverdier	Side 381 Side 397
FUNCTION COUNT	Definere teller	Side 404
STRENG FUNKSJONER	Definere strengfunksjoner	Side 309
FUNCTION SPINDLE	Definere pulserende turtall	Side 416
FUNCTION FEED	Definere gjentatt forsinkelse	Side 419
FUNCTION DWELL	Definere forsinkelse i sekunder eller omdreininger	Side 421
FUNCTION LIFTOFF	Løfte verktøy ved NC-stopp	Side 422
LEGG TIL KOMMENTAR	Legge inn kommentar	Side 195
TABDATA	Lese og skrive tabellverdier	Side 399
POLARKIN	Definere polar kinematikk	Side 371
MONITORING	Aktivere komponentovervåkning	Side 403
FUNCTION PROG PATH	Velge banetolkning	Side 479

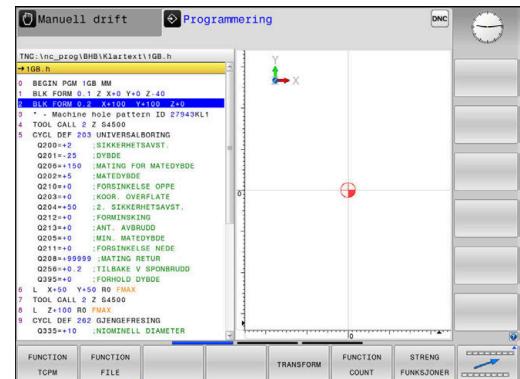

## 10.2 Function Mode

### Programmere Function Mode



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen blir aktivert av maskinprodusenten.

Hvis maskinprodusenten har aktivert ulike kinematikker, kan du bytte mellom dem med funksjonstasten **FUNCTION MODE**.

#### Fremgangsmåte

Når du skal bytte mellom kinematikker, gjør du som følger:



- ▶ Vis funksjonstastlinjen med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION MODE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **MILL**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG KINEMATIKK**
- ▶ Velge kinematikk

### Function Mode Set



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Maskinprodusenten definerer de tilgjengelige valgmulighetene i maskinparameter **CfgModeSelect** (nr. 132200).

Med funksjonen **FUNCTION MODE SET** kan du styre en enkel teller fra NC-programmet ut fra de innstillingene som maskinprodusenten har aktivert, eksempelvis endringer av arbeidsområdet.

Gå frem på følgende måte for å velge en innstilling:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION MODE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SET**



- ▶ Trykk ev. på funksjonstasten **VELG**
- ▶ Styringen åpner et valgvindu.
- ▶ Velg innstilling

## 10.3 Bearbeiding med parallellekser U, V og W

### Oversikt



Følg maskinhåndboken!

Maskinen må være konfigurert av maskinprodusenten hvis du vil bruke parallelleksefunksjonene.

Antallet programmerbare akser, samt beskrivelsen og tilordningen deres, avhenger av maskinen.

I tillegg til hovedaksene X, Y og Z finnes det såkalte parallellekser U, V og W.

Hovedaksene og parallellekssene er som oftest tilordnet hverandre på følgende måte:

Hovedakse	Parallelakse	Roteringsakse
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C


Styringen har følgende funksjoner tilgjengelige for bearbeiding med parallellekssene U, V og W:

Funksjonstast	Funksjon	Beskrivelse	Side
FUNCTION PARAXCOMP	<b>PARAXCOMP</b>	Definerer hvordan styringen forholder seg ved posisjering av parallellekser	366
FUNCTION PARAXMODE	<b>PARAXMODE</b>	Definerer hvilke akser styringen bruker for å utføre bearbeidningen	367



Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallelleksefunksjonene.

Med maskinparameteren **noParaxMode**(nr. 105413) kan du deaktivere programmeringen av parallellekser.

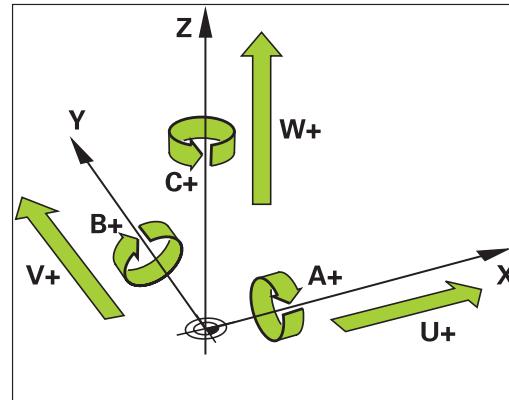


### Automatisk beregning av parallelaksene



Med maskinparametren **parAxComp** (nr. 300205) fastsetter maskinprodusenten hvorvidt parallelaksefunksjonen er slått på som standard. Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- ▶ Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:

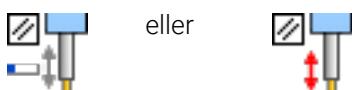

Hvis maskinprodusenten slår på parallelaksen allerede i konfigurasjonen, beregner styringen aksen uten at du på forhånd programmer **PARAXCOMP**.

Siden styringen dermed beregner parallelaksen kontinuerlig, kan du f.eks. probe et emne med en ønsket stilling på W-aksen.



Vær oppmerksom på at en **PARAXCOMP OFF** ikke slår av parallelaksen. Styringen aktiverer i stedet standardkonfigurasjonen igjen.  
Styringen slår bare av den automatiske beregningen hvis du også angir aksen i NC-blokk, f.eks. **PARAXCOMP OFF W**.

## FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY

Med funksjonen **PARAXCOMP DISPLAY** slår du på visningsfunksjonen for parallelakksebevegelser. Styringen beregner parallelaksens kjørebevegelser i posisjonsvisningen til den tilhørende hovedaksen (sumvisning). På den måten viser posisjonsvisningen til hovedaksen alltid den relative avstanden fra verktøy til verktøy, uavhengig av hvorvidt du beveger hovedaksen eller parallelakksen.

Slik går du frem ved defineringen:

-  ▶ Vis funksjonstastlinjen med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Velg **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**
- ▶ Definer parallelakksen, hvis bevegelser styringen skal beregne i posisjonsvisningen til den tilhørende hovedaksen

### Eksempel

#### 13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

Når **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY** er aktiv, viser styringen et symbol i statusindikatoren.

Symbol	Arbeidsmodus
	<b>FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY</b> aktiv
	<p> <b>PARAXMODE</b>-ikonet dekker til det aktive <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>-ikonet.</p> <p>I tillegg viser styringen en <b>(D)</b> for <b>DISPLAY</b> bak aksebetegnelse til den berørte aksen i den ekstra statusvisningen.</p>

Ingen symbol Standardkinematikk aktiv

## FUNCTION PARAXCOMP MOVE



Funksjonen **PARAXCOMP MOVE** kan bare brukes i forbindelse med lineære blokker **L**.

Med funksjonen **PARAXCOMP MOVE** kompenserer styringen for parallelakksebevegelser ved hjelp av en utjevningsbevegelse i den tilhørende hovedaksen.

Ved en parallelakksebevegelse, f.eks. av W-aksen, i negativ retning beveger styringen samtidig hovedaksen Z med samme verdi i positiv retning. Den relative avstanden fra verktøy til verktøy forblir den samme. Bruk ved portalmaskin: Kjør inn pinoler for å kjøre synkront nedover tverrstengene.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**



- ▶ Velg **FUNCTION PARAXCOMP MOVE**
- ▶ Definer parallelakkse

### Eksempel

#### 13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W

Når **FUNCTION PARAXCOMP MOVE** er aktiv, viser styringen et symbol i statusvisningen.

Symbol	Arbeidsmodus
	<b>FUNCTION PARAXCOMP MOVE</b> aktiv
	<p><b>PARAXMODE</b>-ikonet dekker til det aktive <b>PARAXCOMP MOVE</b>-ikonet.</p>

I tillegg viser styringen en (**M**) for **MOVE** bak aksebetegnelse til den berørte aksen i den ekstra statusvisningen.

Ingen symbol Standardkinematikk aktiv



Beregningen av mulige forskynningsverdier (U\_OFFSET, V\_OFFSET og W\_OFFSET i nullpunktstabellen) fastsetter maskinprodusenten i parameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203).

## Deaktivere FUNCTION PARAXCOMP



Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:




Styringen tilbakestiller parallelakksefunksjonen **PARAXCOMP** med følgende funksjoner:

- Valg av et NC-program
- **PARAXCOMP OFF**

Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallelakksefunksjonene.

Med funksjonen **PARAXCOMP OFF** slår du av parallelakksefunksjonene **PARAXCOMP DISPLAY** og **PARAXCOMP MOVE**. Slik går du frem ved defineringen:

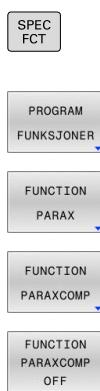

- Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
- Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**
- Velg **FUNCTION PARAXCOMP OFF**
- Angi eventuelt akse

### Eksempel

**13 FUNCTION PARAXCOMP OFF**

**13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W**

Når **FUNCTION PARAXCOMP** er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen tilleggsinformasjon bak akselbetegnelsene.



Maskinprodusenten kan også aktivere **PARAXCOMP**-funksjonen permanent med en maskinparameter.

Hvis du vil slå av funksjonen, må du angi parallelaksen i NC-blokkene, f.eks. **FUNCTION PARAXCOMP OFF W**.

**Mer informasjon:** "Automatisk beregning av parallelakkserne", Side 363

## FUNCTION PARAXMODE



Du må alltid definere 3 akser ved aktivering av funksjonen **PARAXMODE**.

Hvis maskinprodusenten ikke har aktivert funksjonen **PARAXCOMP** som standard ennå, må du aktivere **PARAXCOMP** før du arbeider med **PARAXMODE**.

For at styringen skal beregne hovedaksen som er valgt med **PARAXMODE**, må du slå på funksjonen **PARAXCOMP** for denne aksen.

Med funksjonen **PARAXMODE** definerer du aksene som styringen skal utføre bearbeidningen med. Samtlige kjørebevegelser og konturbeskrivelser programmeres over hovedaksene X, Y og Z, uavhengig av maskin.

I funksjonen **PARAXMODE** definerer du 3 akser (f.eks. **FUNCTION PARAXMODE X Y W**) som styringen skal bruke til å utføre de programerte kjørebevegelsene.


Slik går du frem ved defineringen:




- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner




- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**

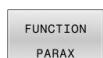

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**

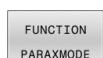

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXMODE**

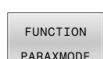

- ▶ Velg **FUNCTION PARAXMODE**
- ▶ Definer akser for bearbeidingen

### Eksempel

#### 13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

Når **FUNCTION PARAXMODE** er aktiv, viser styringen et symbol i statusindikatoren.

Symbol	Arbeidsmodus
	<b>FUNCTION PARAXMODE</b> aktiv <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>i</b> <b>PARAXMODE</b>-ikonet dekker til det aktive <b>PARAXCOMP</b>-ikoner.           </div>

I fanen **POS** i den ekstra statusvisningen viser styringen de valgte **Principal axes**.

Ingen symbol Standardkinematikk aktiv

### Kjøre hovedakse og parallellokse

Når funksjonen **PARAXMODE** er aktiv, utfører styringen programmerte kjørebevegelser med aksene som er definert i funksjonen. Hvis styringen skal kjøre med hovedaksen som er valgt bort med **PARAXMODE**, angir du denne aksen i tillegg til tegnet **&**. **&**-tegnet refererer da til hovedaksen.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Styringen åpner en lineærblokk
- ▶ Definere koordinater
- ▶ Definere radiuskorrektur
- ▶ Trykk på venstre piltast
- ▶ Styringen viser **&Z**-tegnet.
- ▶ Velg ev. akse med aksretningstasten.
- ▶ Definere koordinat
- ▶ Trykk på tasten **ENT**



### Eksempel

```
13 FUNCTION PARAXMODE X Y W
```

```
14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX
```



Syntakselementet **&** er bare tillatt i L-blokker. Ytterligere posisjonering av en hovedakse med kommandoen **&** utføres i REF-systemet. Hvis du har satt posisjonsvisningen til Faktisk verdi, vil denne bevegelsen ikke vises. Sett eventuelt posisjonsvisningen til REF-verdi. Beregningen av mulige forskyvningsverdier (X\_OFFSET, Y\_OFFSET og Z\_OFFSET i nullpunktstabellen) for aksene som er posisjonert med **&**-operatoren, fastsetter maskinprodusenten i parameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203).

## Deaktivere FUNCTION PARAXMODE



Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:




Styringen tilbakestiller parallel laksefunksjon **PARAXMODE ON** med følgende funksjoner:

- Valg av et NC-program
- Programslutt
- **M2** og **M30**
- **PARAXMODE OFF**

Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallel laksefunksjonene.

Med funksjonen **PARAXMODE OFF** slår du av parallel laksefunksjonen. Styringen bruker hovedaksene som er konfigurert av maskinprodusenten.

Slik går du frem ved defineringen:

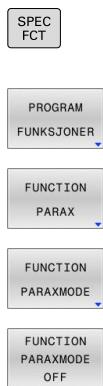

- Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
- Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXMODE**
- Velg **FUNCTION PARAXMODE OFF**

### Eksempel

#### 13 FUNCTION PARAXMODE OFF

Når **FUNCTION PARAXCOMP** er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen innføringer i fanen **POS**.



Avhengig av konfigurasjonen til maskinprodusenten blir deretter et aktivt **PARAXCOMP**-ikon synlig, som følger var tildekket av **PARAXMODE**-ikonet.

**Eksempel: Bore med W-akse**

<b>0 BEGIN PGM PAR MM</b>	
<b>1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20</b>	
<b>2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0</b>	
<b>3 TOOL CALL 5 Z S2222</b>	Verktøyoppkalling med spindelakse Z
<b>4 L Z+100 R0 FMAX M3</b>	Posisjonere hovedaksen
<b>5 CYCL DEF 200 BORING</b>	
Q200=+2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-20 ;Dybde	
Q206=+150 ;MATING FOR MATEDYBDE	
Q202=+5 ;MATEDYBDE	
Q210=+0 ;FORSINKELSE OPPE	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE	
Q204=+50 ;2. SIKKERHETSAVST.	
Q211=+0 ;FORSINKELSE NEDE	
Q395=+0 ;FORHOLD DYBDE	
<b>6 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY Z</b>	Aktivere visningskompenasjonen
<b>7 FUNCTION PARAXMODE X Y W</b>	Positivt aksevalg
<b>8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99</b>	Parallelakse W utfører mating
<b>9 FUNCTION PARAXMODE OFF</b>	Gjenopprette standardkonfigurasjon
<b>10 L M30</b>	
<b>11 END PGM PAR MM</b>	

## 10.4 Bearbeiding med polar kinematikk

### Oversikt

I den polare kinematikken blir banebevegelser i arbeidsplanet ikke utført gjennom to lineære hovedakser, men av én lineærakse og én roteringsakse. Den lineære hovedaksen samt roteringsaksen definerer her arbeidsplanet, og sammen med mateaksen definerer de også arbeidsrommet.

På dreie- og slipemaskiner med bare to lineære hovedakser er fresbearbeiding på frontsiden mulig, takket være den polare kinematikken.

På fremaskinen kan egnede roteringsaksar erstattre forskjellige lineære hovedakser. Polare kinematikker muliggjør bearbeidningen av større flater enn det som er mulig bare med hovedaksene, f.eks. ved en stormaskin.




Følg maskinhåndboken!

Maskinen må være konfigurert av maskinprodusenten slik at du kan bruke den polare kinematikken.

En polar kinematikk består av to lineærakser og en roteringsakse. De programmerbare aksene avhenger av maskinen.

Den polare roteringsaksen må være en modulo-akse, som er montert på bordsiden overfor de valgte lineæraksene. Dette betyr at de lineære aksene ikke må befinner seg mellom roteringsaksen og bordet. Roteringsaksens maksimale arbeidsområde er eventuelt begrenset av programvare-endebryteren.

Både hovedaksene X, Y og Z og mulige parallelakser U, V og W kan brukes som radiale aksene eller mateaksene.

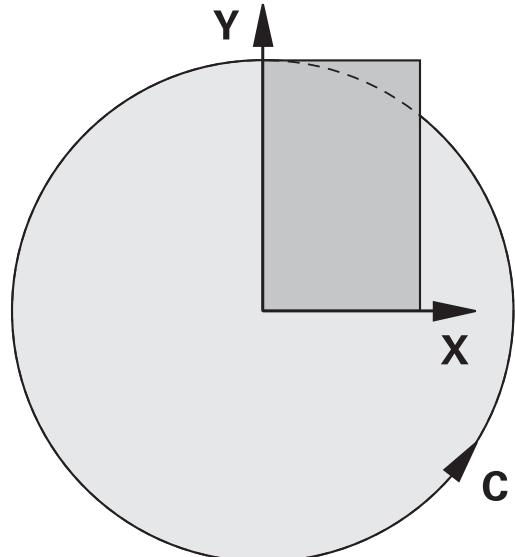

I forbindelse med den polare kinematikken stiller styringen følgende funksjoner til disposisjon:

Funksjonstast	Funksjon	Beskrivelse	Side
	<b>POLARKIN AXES</b>	Definere og aktivere polar kinematikk	372
	<b>POLARKIN OFF</b>	Deaktiver polar kinematikk	375

## Aktivere FUNCTION POLARKIN

Med funksjonen **POLARKIN AXES** aktiverer du den polare kinematikken. Aksespesifikasjonene definerer den radiale aksen, mateaksen samt den polare aksen. **MODE**-spesifikasjonene har innflytelse på posisjoneringsegenskapene, mens **POLE**-spesifikasjonene bestemmer over bearbeidingen i polen. Polen er her roteringsaksens rotasjonssentrum.

Anmerkninger som gjelder valg av akse:

- Den første lineæraksen må stå radialt i forhold til roteringsaksen.
- Den andre lineæraksen definerer mateaksen og må stå parallelt i forhold til roteringsaksen.
- Roteringsaksen definerer den polare aksen og defineres til slutt.
- Som roteringsakse kan enhver tilgjengelig modulo-akse som er montert overfor den valgte lineæraksen på bordsiden brukes.
- De to valgte lineæraksene spenner på denne måten opp en flate som også roteringsaksen ligger i.

### MODE- alternativer:


Syntaks	Funksjon
<b>POS</b>	Styringen arbeider i positiv retning av den radiale aksen sett fra roteringssentrum. Den radiale aksen må være tilsvarende forposisjonerert.
<b>NEG</b>	Styringen arbeider i negativ retning av den radiale aksen sett fra roteringssentrum. Den radiale aksen må være tilsvarende forposisjonerert.
<b>KEEP</b>	Styringen holder seg med den radiale akselen på siden til roteringssentrum, der aksen står når funksjonen slås på. Hvis den radiale aksen står på roteringssentrum når funksjonen slås på, gjelder <b>POS</b>
<b>ANG</b>	Styringen holder seg med den radiale akselen på siden til rotasjonssentrum, der aksen står når funksjonen slås på. Med <b>POLE</b> -valget <b>ALLOWED</b> er posisjoneringer via polen mulig. På denne måten blir polens side byttet ut, og en 180° dreining av roteringsaksen unngås

### POLE- alternativer:

Syntaks	Funksjon
<b>ALLOWED</b>	Styringen tillater en bearbeiding på polen
<b>SKIPPED</b>	Styringen forhindrer en bearbeiding på polen



Det sperrede området tilsvarer en sirkelflate med en radius på 0,001 mm (1 µm) rundt polen.

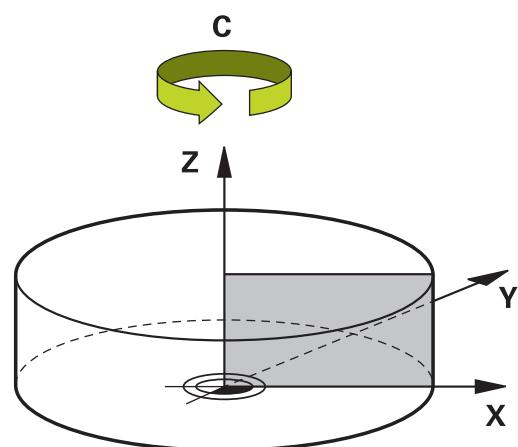

Slik går du frem ved programmeringen




- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN**

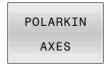

- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN AXES**
- ▶ Definere aksen for den polare kinematikken
- ▶ Velg **MODE**-alternativet
- ▶ Velg **POLE**-alternativet

### Eksempel

#### 6 POLARKIN AXES X Z C MODE: KEEP POLE:ALLOWED

Når den polare kinematikken er aktiv, viser styringen et symbol i statusvisningen.

Symbol	Arbeidsmodus
	Polar kinematikk aktiv
	<p><b>POLARKIN</b>-ikonet dekker til det aktive <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>-ikonet.</p>
I fanen <b>POS</b> i den ekstra statusvisningen viser styringen de valgte <b>Principal axes</b> .	
Ingen symbol	Standardkinematikk aktiv

**Tips:**

Merknader til programmeringen:

- Det er absolutt nødvendig å programmere funksjonen **PARAXCOMP DISPLAY** med minst hovedaksene X, Y og Z før du slår på den polare kinematikken.



HEIDENHAIN anbefaler at alle tilgjengelige akser innen **PARAXCOMP DISPLAY**-funksjonen angis.

- Posisjoner lineæraksen som ikke blir bestanddel av den polare kinematikken foran **POLARKIN**-funksjonen på polens koordinater. Hvis dette ikke gjøres, oppstår det et område som ikke kan bearbeides som har en radius som minst tilsvarer akseverdien til den bortvalgte lineæraksen.
- Unngå bearbeiding i polen samt i nærheten av polen, da ujevnheter i matingen er mulige i dette området. Bruk derfor helst **POLE**-alternativet **SKIPPED**.
- En kombinasjon av den polar kinematikken med følgende funksjoner er utelukket.
  - Kjørebevegelser med **M91**
  - Dreie arbeidsplanet
  - **FUNCTION TCPM** eller **M128**

Instruks til bearbeiding:

I den polare kinematikken kan sammenhengende bevegelser kreve delbevegelser, f.eks. blir en lineærbevegelse realisert gjennom to delstrekninger mot polen og bort fra polen. Dette kan føre til at visningen av reststrekningen avviker sammenlignet med en standardkinematikk.

## Deaktivere FUNCTION POLARKIN

Med funksjonen **POLARKIN OFF** deaktiverer du den polare kinematikken.


Slik går du frem ved programmeringen




- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**

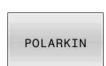

- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN**

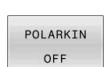

- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN OFF**

### Eksempel

#### 6 POLARKIN OFF

Når den polare kinematikken er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen innføringer i fanen **POS**.

### Merknad

Følgende forhold deaktivérer den polare kinematikken:

- Gjennomgang av funksjonen **POLARKIN OFF**
- Valg av et NC-program
- Når NC-programmets ende er nådd
- Avbrudd av NC-programmet
- Valg av en kinematikk
- Omstart av styringen.

## Eksempel: SL-sykuser i polar kinematikk

```

0 BEGIN PGM POLARKIN_SL MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2000 F750
4 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY X Y Z ; Aktivere PARAXCOMP DISPLAY
5 L X+0 Y+0.0011 Z+10 A+0 C+0 FMAX M3 ; Forposisjon ligger utenfor det sperrede polområdet
6 POLARKIN AXES Y Z C MODE:KEEP POLE:SKIPPED ; Aktivere POLARKIN
* - ... ; Nullpunktfsforskyvning i polar kinematikk
9 TRANS DATUM AXIS X+50 Y+50 Z+0
10 CYCL DEF 7.3 Z+0
11 CYCL DEF 14.0 KONTURGEOMETRI
12 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL2
13 CYCL DEF 20 KONTURDATA
    Q1=-10 ;FRESEDYBDE
    Q2=+1 ;BANEOVERLAPPING
    Q3=+0 ;TOLERANSE FOR SIDE
    Q4=+0 ;TOLERANSE FOR DYBDE
    Q5=+0 ;KOOR. OVERFLATE
    Q6=+2 ;SIKKERHETSAVST.
    Q7=+50 ;SIKKER HOEYDE
    Q8=+0 ;AVRUNDINGSRADIUS
    Q9=+1 ;ROTASJONSRETNING
14 CYCL DEF 22 UTFRESING
    Q10=-5 ;MATEDYBDE
    Q11=+150 ;MATING FOR MATEDYBDE
    Q12=+500 ;MATING FOR UTFRESING
    Q18=+0 ;UTFRESINGSVERKT.
    Q19=+0 ;MATING FOR PENDLING
    Q208=+99999 ;MATING RETUR
    Q401=+100 ;MATEFAKTOR
    Q404=+0 ;ETTERBEARB.STRATEGI
15 M99
16 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
17 CYCL DEF 7.1 X+0
18 CYCL DEF 7.2 Y+0
19 CYCL DEF 7.3 Z+0
20 POLARKIN OFF ; Deaktivere POLARKIN
21 FUNCTION PARAXCOMP OFF X Y Z ; Deaktivere PARAXCOMP DISPLAY
22 L X+0 Y+0 Z+10 A+0 C+0 FMAX
23 L M30
24LBL 2

```

25 L X-20 Y-20 RR

26 L X+0 Y+20

27 L X+20 Y-20

28 L X-20 Y-20

29LBL 0

30 END PGM POLARKIN\_SL MM

## 10.5 Filfunksjoner

### Bruk

Med **FUNCTION FILE**-funksjonen kan du kopiere, flytte og slette filoperasjoner fra NC-programmet.



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- **FILE**-funksjonene skal ikke brukes på NC-programmer eller filer som du tidligere har referert til med funksjoner som **CALL PGM** eller **CYCL DEF 12 PGM CALL**.
- Funksjonen **FUNCTION FILE** skal bare aktiveres i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.

### Definere filbehandlingsoperasjoner

Slik går du frem:

- Velge spesialfunksjoner
- Velge programfunksjoner
- Velg filoperasjoner
- > Styringen viser de tilgjengelige funksjonene.

Funksjons-tast	Funksjon	Beskrivelse
	<b>FILE COPY</b>	Kopiere fil: Angi banenavnet for filen som skal kopieres og banenavnet til målfilen.
	<b>FILE MOVE</b>	Flytte fil: Angi banenavnet for filen som skal flyttes og banenavnet til målfilen
	<b>FILE DELETE</b>	Slette fil: Angi banenavnet på filen som skal slettes
	<b>OPEN FILE</b>	Åpne filen: Angi banenavnet på filen

Hvis du vil kopiere en fil som ikke eksisterer, viser styringen en feilmelding.

**FILE DELETE** utløser ikke noen feilmelding hvis filen som skal slettes, ikke finnes.

## OPEN FILE

### Grunnleggende

Med funksjonen **OPEN FILE** kan du åpne forskjellige filtyper direkte fra NC-programmet.

Når du definerer **OPEN FILE**, fortsetter styringen dialogen, og du kan programmere et **STOPP**.

Med funksjonen kan styringen åpne alle filtyper som du også kan åpne manuelt.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen åpner filen i det tilleggsverktøyet som sist ble brukt for denne filtypen. Hvis det er en filtype du aldri har åpnet før og det er flere tilleggsverktøyer tilgjengelig for denne filtypen, avbryter styringen programforløpet og åpner vinduet **Application?**. I vinduet **Application?** velger du tilleggsverktøyet, som styringen åpner filen med. Styringen lagrer dette valget.

For følgende filtyper står flere tilleggsverktøyer til rådighet for å åpne filene:

- CFG
- SVG
- BMP
- GIF
- JPG/JPEG
- PNG



For å unngå at en programkjøring avbrytes eller for å velge et alternativt tilleggsverktøy, åpner du gjeldende filtype én gang i filbehandlingen. Hvis det er mulig med flere tilleggsverktøyer for en filtype, kan du alltid velge tilleggsverktøyet i den filbehandlingen som styringen åpner filen i.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**


Funksjonen **OPEN FILE** er tilgjengelig i følgende driftsmoduser:

- **Posisjonering m. man. inntasting**
- **Programtest**
- **Prog.kjøring enkeltblokk**
- **Prog.kjøring blokkrekke**



## Programmere OPEN FILE

For å programmere funksjonen **OPEN FILE** gjør du som følger:

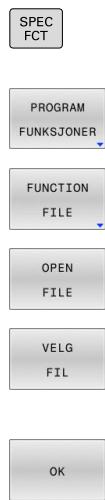

- ▶ Valg av spesialfunksjoner
- ▶ Valg av programfunksjoner
- ▶ Velg filoperasjoner
- ▶ Velg funksjonen **OPEN FILE**
- > Styringen åpner dialogen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- ▶ Velg filen som skal vises ved hjelp av mappestrukturen
- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- > Styringen viser banen til den valgte filen og funksjonen **STOP**.
- ▶ Programmere alternativt **STOP**
- > Styringen avslutter innleggingen av funksjonen **OPEN FILE**.

## Automatisk visning

For noen filtyper tilbyr styringen bare et egnet HEROS-verktøy til visning. I dette tilfellet åpner styringen filen med funksjonen **OPEN FILE** automatisk i dette verktøyet.

### Eksempel

**1 OPEN FILE "TNC:\CLAMPING\_INFORMATION.HTML"**

HEROS-verktøy som skal brukes til visning:

- Mozilla Firefox

## 10.6 NC-funksjoner til koordinattransformasjon

### Oversikt

Styringen tilbyr følgende **TRANS**-funksjoner:

Syntaks	Funksjon	Mer informasjon
<b>TRANS DATUM</b>	Forskyving av emnets nullpunkt	Side 381
<b>TRANS MIRROR</b>	Speiling av akse	Side 383
<b>TRANS ROTATION</b>	Rotering rundt verktøyaksen	Side 385
<b>TRANS SCALE</b>	Skalering av konturer og posisjoner	Side 386

Definer funksjonene i tabellens rekkefølge og sett funksjonene tilbake i omvendt rekkefølge. Programmeringsrekkefølgen påvirker resultatet.

Forskyv for eksempel først emnets nullpunkt og speil så konturen. Hvis du snur rekkefølgen, speiles konturen på det opprinnelige emnenullpunktet.

Alle **TRANS**-funksjoner fungerer med referanse til emnets nullpunkt. Emnenullpunkter er opphavet til inntastingskoordinatsystemet **I-CS**.

**Mer informasjon:** "Angivelseskoordinatsystem I-CS", Side 82

### Relaterte emner

- Sykluser for koordinattransformasjoner
 

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**
- **PLANE**-funksjoner (alternativ nr. 8)
 

**Mer informasjon:** "PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)", Side 427
- Referansesystemer
 

**Mer informasjon:** "Referansesystemer", Side 75

### Nullpunktfsorskyvning med TRANS DATUM

#### Bruk


Med funksjonen **TRANS DATUM** forskyver du emnenullpunktet enten med faste eller variable koordinater eller ved å angi en tabellinje i nullpunktstabellen.

Med funksjonen **TRANS DATUM RESET** tilbakestiller du nullpunktfsorskyvingen.

#### Relaterte emner

- Aktivering av nullpunktstabell
 

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

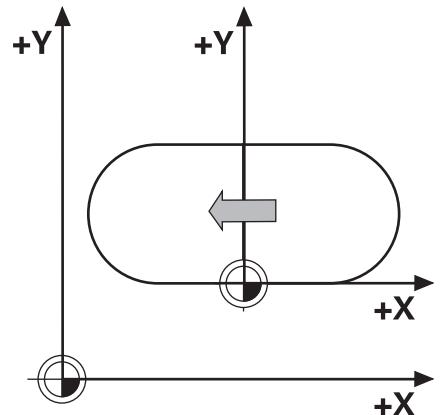

## Funksjonsbeskrivelse

### TRANS DATUM AXIS

Med funksjonen **TRANS DATUM AXIS** definerer du en nullpunktfsforskyvning ved å taste inn verdier i den aktuelle aksen. Du kan definere opptil ni koordinater i en NC-blokk, og inkrementalinntasting er mulig.

Styringen viser en aktiv nullpunktfsforskyvning i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen viser resultatet fra nullpunktfsforskyvningen i posisjonsvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

### TRANS DATUM TABLE

Med funksjonen **TRANS DATUM TABLE** definerer du en nullpunktfsforskyvning ved å velge en linje fra en nullpunktstabell. Du kan også definere banen i en nullpunktstabell. Hvis du ikke definerer en bane, bruker styringen den nullpunktstabellen som ble aktivert med **SEL TABLE**.

**Mer informasjon:** "Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet", Side 395

Styringen viser nullpunktfsforskyvningen **TRANS DATUM TABLE** og nullpunktstabellens bane i fanen **TRANS** for den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

### TRANS DATUM RESET

Med funksjonen **TRANS DATUM RESET** tilbakestiller du en nullpunktfsforskyvning. Dette gjøres uavhengig av hvordan nullpunktet er blitt definert.

## Innføring

<b>11 TRANS DATUM AXIS X+10 Y +25 Z+42</b>	; forskyvning av emnenullpunkt i aksene <b>X</b> , <b>Y</b> og <b>Z</b>
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

Syntakselement	Beskrivelse
<b>TRANS DATUM</b>	Syntaksåpning for en nullpunktsforskyvning
<b>AXIS, TABLE</b> eller <b>RESET</b>	Tilbakestille nullpunktsforskyvning med koordinatnintaster, med en nullpunktstabell eller nullpunktsforskyvning
<b>X, Y, Z, A, B, C, U, V eller W</b>	Mulige akser for koordinatnintasting Faste eller variable numre Kun ved valg av <b>AXIS</b>
<b>TABLINE</b>	Linje i nullpunktstabellen Faste eller variable numre Kun ved valg av <b>TABLE</b>
" " eller <b>QS</b>	Bane i nullpunktstabellen Fast eller variabelt navn Valgfritt syntakselement Kun ved valg av <b>TABLE</b>

**Tips:**

- Absolutte verdier henviser til emnets referansepunkt.  
Inkrementelle verdier refererer til emnets nullpunkt.
- Med maskinparameteren **transDatumCoordSys** (nr. 127501) definerer maskinprodusenten hvilket referancesystem verdiene i posisjonsvisningen refererer til.
- Hvis du ikke har definert noen nullpunktstabell i **TRANS DATUM TABLE**-blokken, bruker styringen den nullpunktstabellen som allerede er blitt valgt med **SEL TABLE**, eller nullpunktstabellen som er aktiv i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk** eller **Programkjøring blokkrekke** (status M).

**Speiling med TRANS MIRROR****Bruk**

Med funksjonen **TRANS MIRROR** speiler du konturene eller posisjonene med en eller flere akser.

Med funksjonen **TRANS MIRROR RESET** tilbakestiller du speilingen.

**Relaterte emner**

- Syklus 8 SPEILING

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

### Funksjonsbeskrivelse

Speilingen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Styringen speiler konturene eller posisjonene rundt det aktive emnenullpunktet. Hvis nullpunktet ligger utenfor konturen, speiler styringen avstanden også til nullpunktet.

Hvis du bare vil speile én akse, endres verktøyets rotatingsretning. En rotatingsretning som er definert i en syklus forblir den samme, for eksempel innenfor OCM-sykluser (alternativ nr. 167).

Alt etter valgte akseverdier **AXIS** speiler styringen følgende arbeidsplan:




- **X**: Styringen speiler arbeidsplanet **YZ**
- **Y**: Styringen speiler arbeidsplanet **ZX**
- **Z**: Styringen speiler arbeidsplanet **XY**

**Mer informasjon:** "Betegnelse på aksene på fresemaskiner", Side 85

Du kan velge opptil tre akseverdier.

Styringen viser en aktiv speiling i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

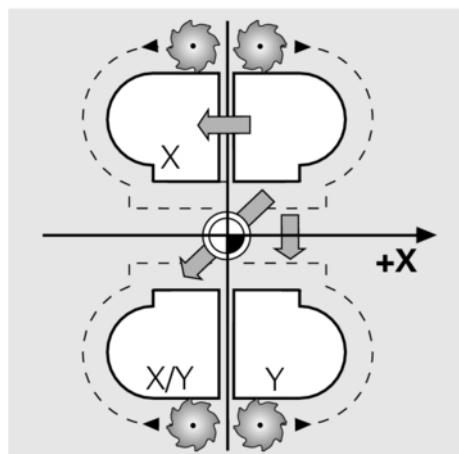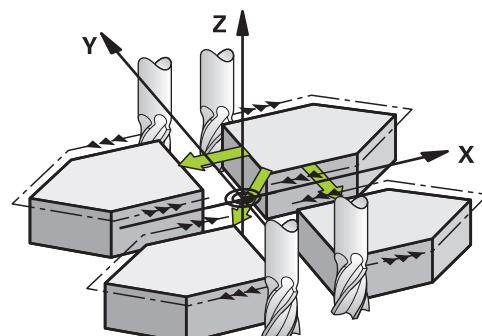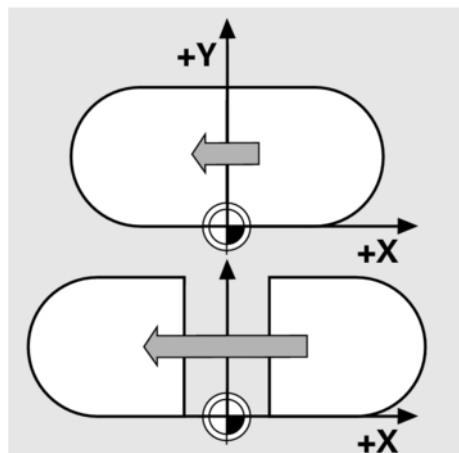

### Innføring

#### 11 TRANS MIRROR AXIS X

; Speile bearbeiding rundt Y-aksen

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

Syntakselement	Beskrivelse
----------------	-------------

**TRANS** Syntaksåpning for en speiling

**MIRROR**

**AXIS** eller **RESET** Angi akseverdier eller tilbakestille speiling av akseverdier

**X, Y eller Z** Akseverdier som skal speiles  
Kun ved valg av **AXIS**

## Merknad

Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen

### FUNCTION MODE MILL.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Merknader i forbindelse med dreiefunksjoner

MERKNAD
<p><b>Kollisjonsfare!</b></p> <p>Styringen reagerer ulikt på de programmerte transformasjonenes type og rekkefølge. Ved upassende funksjoner kan det oppstå uforutsette bevegelser eller kollisjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Programmer kun de anbefalte transformasjonene i hvert referansesystem</li> <li>▶ Bruke dreiefunksjoner med romvinkler istedenfor med aksevinkler</li> <li>▶ Teste NC-programmet ved hjelp av simulering</li> </ul>

Typen dreiefunksjon har følgende innvirkning for resultatet:

- Hvis du dreier med romvinkler (**PLANE**-funksjoner unntatt **PLANE AXIAL**, syklus 19), endrer tidligere programmerte transformasjoner emnets nullpunkt og rotasjonsaksenes orientering:
  - En forskyvning med funksjonen **TRANS DATUM** forandrer emnenullpunktets posisjon.
  - En speiling forandrer rotasjonsaksenes orientering. Hele NC-programmet inkl. romvinkel speiles.
- Hvis du dreier med aksevinkler (**PLANE AXIAL**, syklus 19), har en tidligere programmert speiling ingen innvirkning på rotasjonsaksenes orientering. Med disse funksjonene posisjonerer du maskinaksene direkte.

**Mer informasjon:** "Emnekoordinatsystem W-CS", Side 79

## Dreiing med TRANS ROTATION

### Bruk

Med funksjonen **TRANS ROTATION** dreier du konturene eller posisjonene med én dreievinkel.

Med funksjonen **TRANS ROTATION RESET** tilbakestiller du dreienget.

### Relaterte emner

- Syklus 10 ROTERING

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

## Funksjonsbeskrivelse

Dreiingen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Styringen dreier bearbeidingen på arbeidsplanet rundt det aktive emnenullpunktet.

Styringen dreier inntastingskoordinatsystemet **I-CS** som følger:

- Med utgangspunkt i vinkelreferanseaksen, tilsvarende til hovedaksen
- Rundt verktøyaksen

**Mer informasjon:** "Betegnelse på aksene på fresemaskiner", Side 85

Du kan programmere en dreiling som følger:

- Absolutt, basert den positive hovedaksen
- Inkremental, basert på siste aktive rotering

Styringen viser en aktiv dreiling i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Innføring

**11 TRANS ROTATION ROT+90** ; Dreie bearbeiding 90°

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

Syntakselement	Beskrivelse
----------------	-------------

<b>TRANS</b> <b>ROTATION</b>	Syntaksåpning for en dreiling
---------------------------------	-------------------------------

<b>ROT</b> eller <b>RESET</b>	Taste inn absolutt eller inkrementell dreievinkel eller tilbakestille dreiling
	Faste eller variable numre

### Merknad

Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen

**FUNCTION MODE MILL.**

**Mer informasjon:** "Programmere Function Mode", Side 361

## Skalering med TRANS SCALE

### Bruk


Med funksjonen **TRANS SCALE** skalerer du konturene eller posisjonene og forstørrer eller forminsker jevnt. På den måten kan du for eksempel ta hensyn til krymping og toleransefaktorer.

Med funksjonen **TRANS SCALE RESET** tilbakestiller du skaleringen.

### Relaterte emner

- Syklus 11 SKALERING

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

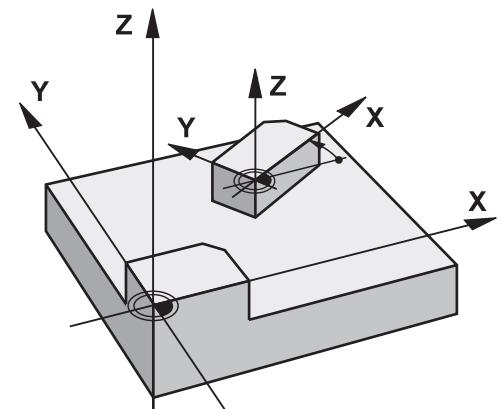

### Funksjonsbeskrivelse

Skaleringen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Alt etter emnenullpunktets posisjon skalerer styringen som følger:

- Emnenullpunkt i sentrum av kontur:  
Styringen skalerer konturen jevnt i alle retninger.
- Emnenullpunkt nede til venstre på kontur:  
Styringen skalerer konturen i positiv retning på X- og Y-aksene.
- Emnenullpunkt oppe til høyre på kontur:  
Styringen skalerer konturen i negativ retning på X- og Y-aksene.

Med en målefaktor **SCL** som er mindre enn 1, forminsker styringen konturen. Med en målefaktor **SCL** som er større enn 1, forstørrer styringen konturen.

Under skalering tar styringen hensyn til alle koordinatdata og måledata fra sykluser.

Styringen viser en aktiv skalering i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Innføring

**11 TRANS SCALE SCL1.5**

; Forstørre bearbeiding med  
målefaktor 1,5

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:


Syntakselement	Beskrivelse
----------------	-------------

**TRANS** Syntaksåpning for en skalering  
**SCALE**

**SCL** eller **RESET** Angi målefaktor eller tilbakestille skalering  
**RESET** Faste eller variable numre

**Tips:**

- Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**
- Når du forminsker en kontur med innvendige radier, må du passe på å velge riktig verktøy. Ellers blir ev. restmateriale stående.

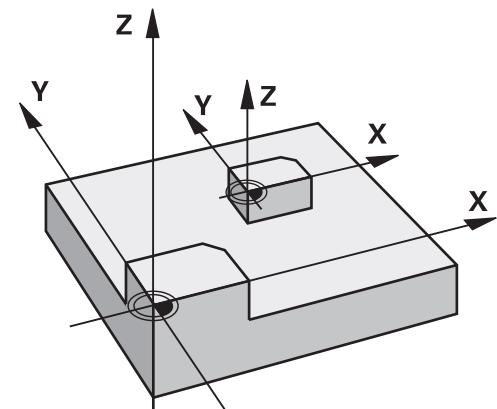

## Velge TRANS-funksjon

Slik velger du en **TRANS**-funksjon:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION / CORRDATA**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TRANSFORMASJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede **TRANS**-funksjonen

## 10.7 Utøve innflytelse på nullpunkter

For å øve innflytelse direkte på et allerede satt nullpunkt i nullpunktstabellen i NC-programmet stiller styringen de følgende funksjonene til disposisjon:

- Aktivere nullpunktet
- Kopiere nullpunktet
- Korrigere nullpunkt

### Aktivere nullpunktet

Med funksjonen **PRESET SELECT** kan du aktivere et nullpunkt som er definert i nullpunktstabellen som nytt nullpunkt.

Du kan også aktivere nullpunktet enten via nullpunktets nummer eller via innføringen i kolonnen **Doc**. Dersom innføringen i kolonnen **Doc** ikke er entydig, aktiverer styringen nullpunktet med det laveste nullpunktstallet.



Når du programmerer **PRESET SELECT** uten valgfrie parametre, er egenskapene identisk med syklus **247 FASTSETT NULLPUNKT**.

Med de valgfrie parametrerne fastlegger du følgende:

- **KEEP TRANS**: opprettholde enkle transformasjoner
  - Syklus **7 NULLPUNKT**
  - Syklus **8 SPEILING**
  - Syklus **10 ROTERING**
  - Syklus **11 SKALERING**
  - Syklus **26 SKALERING AKSE**
- **WP**: Endringer henviser til emnets nullpunkt
- **PAL**: Endringer henviser til palettens nullpunkt (alternativ nr.22)

### Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET SELECT**
- ▶ Definere ønsket nullpunktstall
- ▶ Alternativt definere innføringen fra kolonne **Doc**
- ▶ Eventuelt opprettholde transformasjoner beholdt
- ▶ Velg eventuelt hvilket nullpunkt endringen skal henvise til

### Eksempel

**13 PRESET SELECT #3 KEEP TRANS WP**

Velg nullpunkt 3 som emne-nullpunkt og opprettholde transformasjoner

## Kopiere nullpunktet

Med funksjonen **PRESET COPY** kan du aktivere et nullpunkt som er definert i nullpunktstabellen og aktivere det kopierte nullpunktet.

Du kan enten velge nullpunktet som skal kopieres via nullpunktets nummer eller via innføringen i kolonnen **Doc**. Dersom innføringen i kolonnen **Doc** ikke er entydig, velger styringen nullpunktet med det laveste nullpunkttsnummeret.

Med de valgfrie parametrene kan du fastlegge følgende:

- **SELECT TARGET**: Aktivere det kopierte nullpunktet
- **KEEP TRANS**: Opprettholde enkle transformasjoner

### Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET COPY**

- ▶ Definere nullpunkttsnummer som skal kopieres
- ▶ Alternativt definere innføringen fra kolonne **Doc**
- ▶ Definer nytt nullpunkttsnummer
- ▶ Eventuelt aktivere det kopierte nullpunktet
- ▶ Eventuelt opprettholde transformasjoner beholdt

### Eksempel

**13 PRESET COPY #1 TO #3 SELECT TARGET KEEP TRANS**

Kopier nullpunkt 1 linje 3, aktiver nullpunkt 3 og oppretthold transformasjoner

## Korrigerer nullpunkt

Med funksjonen **PRESET CORR** kan du korrigere det aktive nullpunktet.

Dersom både grunnroteringen og en translasjon korrigeres i en NC-blokk, korrigerer styringen først translasjonen og deretter grunnroteringen.

Korrekturverdiene henviser til det aktive referansesystemet.

### Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM STANDARDER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **RESET CORR**
- ▶ Definere ønsket referansepunktnummer

### Eksempel

**13 PRESET CORR X+10 SPC+45**

Aktivt nullpunkt korrigeres i X med +10 mm og i SPC +45 °

## 10.8 Nullpunktstabell

### Bruk

I en nullpunktstabell lagrer du emnereférerende nullpunkter. For å kunne bruke en nullpunktstabell må du aktivere den.

### Funksjonsbeskrivelse

Nullpunktene fra nullpunktstabellen refererer til det aktuelle referansepunktet. Koordinatverdiene fra nullpunktstabellene er alltid absolutte verdier.

Slik bruker du nullpunktstabellene:

- Hvis den samme nullpunktstasjonen brukes ofte
- Hvis bearbeidinger gjentar seg for forskjellige emner
- Hvis bearbeidinger gjentar seg på forskjellige posisjoner på et emne

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Nullpunktstabellen inneholder følgende parametre:

Parameter	Beskrivelse	Innføring
D	Nullpunktene forløpende numre	0...99999999
X	Nullpunktets X-koordinater	-99999.99999...99999.99999
Y	Nullpunktets Y-koordinater	-99999.99999...99999.99999
Z	Nullpunktets Z-koordinater	-99999.99999...99999.99999
A		-360.000000...360.000000
B		-360.000000...360.000000
C		-360.000000...360.000000
U	Nullpunktets U-koordinater	-99999.99999...99999.99999
V	Nullpunktets V-koordinater	-99999.99999...99999.99999
W	Nullpunktets W-koordinater	-99999.99999...99999.99999
DOC	Kommentarkolonne	maks. 16 tegn

## Opprette nullpunktstabell

Slik oppretter du en ny nullpunktstabell:

- ▶ Skift til driftsmodusen **Programmere**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



- ▶ Trykk på skjermtasten **NY FIL**
- > Styringen åpner vinduet **Ny fil**, hvor du legger inn filnavnet.
- ▶ Angi filnavnet med filtype **\*.d**
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- > Styringen åpner vinduet **Ny fil**, hvor du kan velge målesystem.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **MM**
- > Styringen åpner nullpunktstabellen.



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetyg, f.eks. +. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

**Mer informasjon:** "Tabelltilganger med SQL-kommandoer", Side 328

## Åpne og redigere nullpunktstabell



Etter at du har endret en verdi i en nullpunktstabell, må du lagre endringen med **ENT**-tasten. Ellers vil ikke endringen bli brukt når et NC-program kjøres.

Slik åpner og redigerer du en nullpunktstabell:



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
- > Styringen åpner nullpunktstabellen.
- ▶ Velg ønsket linje for redigering
- ▶ Lagre innlegget, trykk for eksempel på **ENT**-tasten



Med tasten **CE** sletter du tallverdiene fra det valgte inntastingsfeltet.

Styringen viser følgende funksjoner i funksjonstastlisten:

### Funksjons-tast

### Funksjon



Velg tabellstart



Velg tabellslutt

Funksjons-tast	Funksjon
	Bla én side bakover
	Bla én side forover
	Søke Styringen åpner et vindu. Her kan du angi den teksten eller verdien som du søker etter.
	Tilbakestille tabellen
	Markøren til linjestart
	Markøren til linjeslutt
	Kopier aktuell verdi
	Sett inn kopiert verdi
	Sett inn valgbart antall linjer Nye linjer kan bare legges til på slutten av tabellen.
	Sett inn linje Nye linjer kan bare legges til på slutten av tabellen.
	Slett linje
	Sortere eller skjule kolonner Styringen åpner vinduet <b>Kolonnerekkefølge</b> med følgende muligheter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bruk standardformat</b></li> <li>■ Vis eller skjul kolonner</li> <li>■ Anordne kolonner</li> <li>■ Fikser kolonner, maks. 3</li> </ul>
	Tilleggsfunksjoner, for eksempel Slett
	Tilbakestille kolonne
	Redigere aktuelt felt
	Sorter nullpunktstabell Styringen åpner et vindu for valg av sortering.
	Hvis du angir nøkkeltalet 555343, viser styringen funksjonstasten <b>REDIGER FORMAT</b> . Med denne funksjonstasten kan du endre tabellenes egenskaper.


## Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet

Slik aktiverer du en nullpunktstabell i NC-programmet:

- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NULLPUNKT VELG TABELL**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- ▶ Styringen åpner et vindu for valg av fil.
- ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

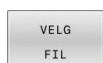

Hvis du taster inn navnet på nullpunktstabellen manuelt, må du påse følgende:

- Hvis nullpunktstabellen er lagret i samme katalog som NC-programmet, må du bare angi filnavnet
- Hvis nullpunktstabellen ikke er samme katalog som NC-programmet, må du angi hele banen



Programmer **SEL TABLE** før syklus **7** eller funksjonen **TRANS DATUM**.

## Aktivere nullpunktstabellen manuelt



Hvis du arbeider uten **SEL TABLE**, må du aktivere ønsket nullpunktstabell før programtesten.

Slik aktiverer du en nullpunktstabell for programtesten:



- ▶ Bytt til driftsmodusen **Programtest**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
- ▶ Styringen aktiverer nullpunktstabellen for programtesten og markerer filen med statusen **S**.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**

## 10.9 Korrekturtabell

### Bruk

Med korrekturtabellen kan du lagre korrekturer i verktøykoordinatsystemet (T-CS) eller i arbeidsplanets koordinatsystem (WPL-CS)

Korrekturtabellen **.tco** er alternativet til korrektur med **DL**, **DR** og **DR2** i Tool-Call-blokken. Så snart du aktiverer en korrekturtabell, overskriver styringen korrekturverdiene i Tool-Call-blokken.

Korrekturtabellene har følgende fordeler:

- Verdiene kan endres uten tilpasning i NC-programmet
- Verdiene kan endres når NC-programmet kjører

Hvis du endrer en verdi, aktiveres denne først når korrektur kalles opp på nytt.

### Typer korrekturtabeller

Med tabellendelsen bestemmer du i hvilket koordinatsystem styringen skal utføre korrigering.

Styringen tilbyr følgende korreksjonstabeller:

- **tco** (tool correction): Korreksjon i verktøyets koordinatsystem **T-CS**
- **wco** (workpiece correction): Korreksjon i arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS**

Korreksjonen via tabellen er et alternativ til korreksjon i **TOOL CALL**-blokken. Korreksjonen fra tabellen overskriver en korreksjon som allerede ble programmert i **TOOL CALL**-blokk.

#### Korreksjon i verktøyets koordinatsystem T-CS

Korreksjonene i tabellene med endelsen **\*.tco** korrigerer aktivt verktøy. Tabellen gjelder alle typer verktøy. Når du oppretter den, vil du derfor også se kolonner som du kanskje ikke trenger for din verktøytype.



Angi bare verdier som er aktuelt for ditt verktøy. Styringen viser en feilmelding når du korrigerer verktøy. Denne er ikke tilgjengelig ved aktivt verktøy.

Korrigeringen virker på følgende måte:

- Som et alternativ til deltaverdiene i **TOOL CALL** for fresverktøy

Styringen viser en aktiv forskyvning ved hjelp av korreksjonstabellen **\*.tco** i fanen **TOOL** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

#### Korreksjon i arbeidsplanets koordinatsystem WPL-CS

Verdiene fra korreksjonstabellene med endelsen **\*.wco** fungerer som forskyvning i arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS**

Styringen viser en aktiv forskyvning ved hjelp av korreksjonstabellen **\*.wco** inkludert banen til tabellen i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Opprette korrekturtabell

Før du arbeider med korrekturtabellen, må du opprette tilhørende tabell

Du kan opprette en korrekturtabell på følgende måte:



- ▶ Endre til **Programmering** i driftsmodus



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**



- ▶ Angi filnavn med ønsket endelse, f.eks. Corr.tco
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velge måleenhet
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILFØY N LINJER PÅ SLUTTEN**
- ▶ Angi korreksjonsverdier

## Aktivere radiuskorrekturtabell

### Velg korrekturtabell

Hvis du vil sette inn korrekturtabeller, bruker du funksjonen **SEL CORR-TABLE** for å aktivere ønsket korrekturtabell fra NC-programmet.

Når du skal legge til en korrekturtabell i et NC-program, gjør du følgende:




- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG NESTE KOR.TABELL**

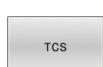

- ▶ Trykk på tabellens funksjonstast, f.eks. **TCS**
- ▶ Velg tabell

Hvis du ikke bruker funksjonen **SEL CORR-TABLE**, må du aktivere ønsket tabell før programmet testes eller kjøres.

Slik går du frem uansett driftsmodus:

- ▶ Velg ønsket driftsmodus
- ▶ Velg ønsket tabell i filbehandlingen.
- ▶ I driftsmodusen **Programtest** får tabellen status S, i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke** får den status M.

### Aktiver korrekturverdi

Når du skal aktivere en korrekturverdi i NC-programmet, gjør du som følger:




- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TRANSFORM / CORRDATA**

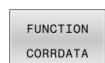

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION CORRDATA**



- ▶ Trykk på funksjonstast for ønsket korrektur, f.eks. **TCS**
- ▶ Angi linjenummer

### Korrigeringens virketid

Aktivert korrektur virker fram til programslutt eller til neste verktøybytte.

Med funksjonen **FUNCTION CORRDATA RESET** tilbakestiller du korrekturen.

### Redigere korrekturtabell når programmet kjøres

Du kan endre verdien i den aktive korrekturtabellen når programmet kjører. Når korrekturtabellen ikke er aktiv, viser styringen funksjonstastene i grått.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **ÅPNE KORR. TABELL**.



- ▶ Trykk på funksjonstasten for ønsket tabell, f.eks. **KORR. TABELL T-CS**



- ▶ Sett funksjonstasten **REDIGER** til **PÅ**
- ▶ Naviger til ønsket sted med pil tastene.
- ▶ Endre verdi



Endrede data blir først aktive etter at korrektur er aktivert på nytt.

## 10.10 Tilgang til tabellverdier

### Program

Med funksjonene **POLARKIN** får du tilgang til tabellverdier:

Med disse funksjonene kan du eksempelvis endre korrekturdataene automatisert ut fra NC-programmet.

Tilgangen til de følgende tabellene er mulig:

- Verktøytabell **\*.t**, bare tilgang for å lese
- Korrekturtabell **\*.tco**, tilgang for å lese og skrive
- Korrekturtabell **\*.wco**, tilgang for å lese og skrive

Tilgangen finner sted på tabellen som aktuelt er aktivt. Her er tilgang for å lese alltid mulig, mens tilgang for å skrive bare er mulig under gjennomgangen. En skrivende tilgang under simuleringen eller under et blokkforløp virker ikke.

Dersom NC-programmet og tabellen oppviser forskjellige målenheter, forvandler styringen verdiene fra **MM** til **INCH** og omvendt.

## Lese tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA READ** leser du av en verdi fra en tabell og lagrer denne verdien i en Q-parameter.

Avhengig av type kolonne som du avleser, kan du bruke **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** til å lagre verdien. Styringen regner tabellverdiene automatisk om til NC-programmets målenhet.

Styringen leser fra verktøytabellen som er aktiv for øyeblikket. For å lese en verdi fra en korrekturtabell må du først aktivere denne tabellen.

Funksjonen **TABDATA READ** kan du f.eks. bruke for å kontrollere verktøydataene til verktøyet som brukes på forhånd og å forhindre en feilmelding mens programmet kjøres.

## Fremgangsmåte

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA READ**
- ▶ Legg inn Q-parameter for resultatet
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**
- ▶ Legg inn kolonnens navn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn linjenummeret i tabellen
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

## Eksempel

<b>12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"</b>	Aktivere radiuskorrekturtabell
<b>13 TABDATA READ Q1 = CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "5"</b>	Lagre verdien i linje 5, kolonne DR fra korrekturtabellen i Q1

## Skrive tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA WRITE** skriver du en verdi fra en Q-parameter i en tabell.

Avhengig av type kolonne som du skriver i, kan du bruke **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** som overføringsparameter.

For å skrive en korrekturtabell må du aktivere denne tabellen.

Etter en touch-probe-syklus kan du eksempelvis bruke funksjonen **TABDATA WRITE** for å føre inn en nødvendig verktøykorrektur i korrekturtabellen.

### Fremgangsmåte

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA WRITE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**



- ▶ Legg inn kolonnens navn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn linjenummeret i tabellen
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn Q-parameter
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



### Eksempel

**12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"**

Aktivere radiuskorrekturtabell

**13 TABDATA WRITE CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1**

Skriv verdien fra Q1 i linje 3 kolonne DR fra korrekturtabellen

## Addere tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA ADD** adderer du en verdi fra en Q-parameter til en eksisterende tabellverdi.

Avhengig av type kolonne som du skriver i, kan du bruke **Q**, **QL** eller **QR** som overføringsparameter.

For å skrive en korrekturtabell må du aktivere denne tabellen.

Du kan eksempelvis bruke funksjonen **TABDATA ADD** for å oppdatere en verktøykorrektur ved en gjentatt måling.

### Fremgangsmåte

Slik går du frem:

-  ► Trykk på **SPEC FCT**-tasten
-  ► Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ► Trykk på funksjonstasten **TABDATA**
-  ► Trykk på funksjonstasten **TABDATA ADDITION**
-  ► Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**
-  ► Legg inn kolonnens navn
-  ► Bekreft med **ENT**-tasten
-  ► Legg inn linjenummeret i tabellen
-  ► Bekreft med **ENT**-tasten
-  ► Legg inn Q-parameter
-  ► Bekreft med **ENT**-tasten

### Eksempel

**12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"**

Aktivere radiuskorrekturtabell

**13 TABDATA ADD CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1**

Addere verdien fra Q1 til linje 3 kolonne DR i korrekturtabellen

## 10.11 Overvåkning av konfigurerte maskinkomponenter (alternativ nr.155)

### Bruk



Følg maskinhåndboken!


Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Med **MONITORING HEATMAP**-funksjonen kan du starte og stoppe emnevisningen som komponent-heatmap fra NC-programmet.

Styringen overvåker den valgte komponenten og avbilder resultatet i farge i et såkalt heatmap på emnet.

Komponent-heatmap fungerer omrent på samme måte som bildet i et varmebildekamera.

- Grønn: komponenter i definert sikkert område
- Gul: komponenter i advarselssonen
- Rød: komponenter blir overbelastet

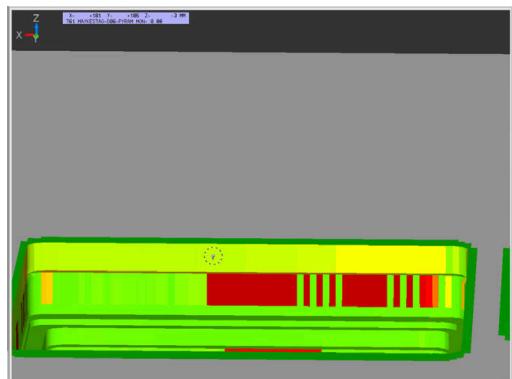

### Starte monitoring

For å starte overvåkningen av en komponent går du frem på følgende måte:



- ▶ Valg av spesialfunksjoner



- ▶ Valg av programfunksjoner



- ▶ Velg monitoring



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**MONITORING HEATMAP START**



- ▶ Velg komponenter som maskinprodusenten har frigitt

Ved hjelp av Heatmap kan du alltid bare betrakte en komponents avstand. Dersom du starter Heatmap flere ganger etter hverandre, stanser overvåkningen den forrige komponenten.

### Avslutte monitoring

Med funksjonen **MONITORING HEATMAP STOP** avslutter du monitoringen.

## 10.12 Definere teller

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen blir aktivert av maskinprodusenten.

Med funksjonen **FUNCTION COUNT** kan du styre en enkel teller fra NC-programmet. Med denne telleren kan du f.eks. telle antall ferdige emner.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION COUNT**

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Styringen behandler bare en teller. Hvis du kjører et NC-program og tilbakestiller telleren i dette, blir tellerfremdriften til et annet NC-program slettet.

- ▶ Kontroller om en teller er aktiv før bearbeidingen
- ▶ Noter ned tellerstanden og legg den inn igjen i MOD-menyen etter bearbeidingen.



Du kan gravere den aktuelle tellerstanden med syklus **225**.

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

### Virkning i driftsmodusen Programtest

I driftsmodusen **Programtest** kan du simulere telleren. Da er bare den tellerstanden som du har definert direkte i NC-programmet, aktiv. Tellerstanden i MOD-menyen forblir uberørt.

### Virkning i driftsmodiene Prog.kjøring enkeltblokk og Prog.kjøring blokkrekke

Tellerstanden fra MOD-menyen er bare aktiv i driftsmodiene **Prog.kjøring enkeltblokk** og **Prog.kjøring blokkrekke**.

Tellerstanden blir opprettholdt også etter en omstart av styringen.

## Definere FUNCTION COUNT

Funksjonen **FUNCTION COUNT** har følgende muligheter:

Skjermtast	Funksjon
	Øk teller med 1
	Stille tilbake teller
	Sette det nominelle antallet (målverdi) til en verdi Inndataverdi: 0 – 9999
	Sette telleren til en verdi Inndataverdi: 0 – 9999
	Øke telleren med en verdi Inndataverdi: 0 – 9999
	Gjenta NC-programmet fra labelen hvis det fortsatt finnes deler som skal bearbeides

### Eksempel

<b>5 FUNCTION COUNT RESET</b>	Stille tilbake tellerstand
<b>6 FUNCTION COUNT TARGET10</b>	Angi det nominelle antallet bearbeidinger
<b>7 LBL 11</b>	Angi hoppmerke
<b>8 L ...</b>	Bearbeiding
<b>51 FUNCTION COUNT INC</b>	Øke tellerstand
<b>52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11</b>	Gjenta bearbeidingen hvis det fortsatt finnes deler som skal bearbeides
<b>53 M30</b>	
<b>54 END PGM</b>	

## 10.13 Opprette tekstfiler

### Bruk

I styringen kan du opprette og redigere tekster ved hjelp av et tekstredigeringsprogram. Vanlige bruksområder:

- Beholde erfaringsverdier
- Dokumentere arbeidsforløp
- Opprette formelsamlinger

Tekstfiler er filer av typen .A (ASCII). Hvis du vil bearbeide andre filtyper, må du først konvertere dem til filtype .A.

### Åpne og forlate tekstfiler

- ▶ Driftsmodus: Trykk på tasten **Programmering**
- ▶ Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Vise filer av typen .A: Trykk først på funksjonstasten **VELG TYPE** og deretter på funksjonstasten **VIS ALLE**
- ▶ Velg fil, og åpne den med funksjonstasten **VELG** eller tasten **ENT**, eller åpne en ny fil: Angi et nytt navn, og bekrefte med tasten **ENT**

Når du vil forlate redigeringsprogrammet, åpner du filbehandlingen og velger en fil av en annen type, f.eks. et NC-program.

### Funksjons-tast Markørens bevegelser

	Markøren ett ord til høyre
	Markøren ett ord til venstre
	Markøren går til neste skjermside
	Markøren går til forrige skjermside
	Markøren går til begynnelsen av filen
	Markøren går til slutten av filen

## Redigere tekster

Over den første linjen i tekstdredigeringsprogrammet er det et informasjonsfelt som viser filnavn, plassering og linjeinformasjon:

- Fil:** Navnet på tekstfilen  
**Linje:** Markørens aktuelle linjeposisjon  
**Kolonne:** Markørens aktuelle kolonneposisjon

Teksten føyes til der som markøren er plassert. Med piltastene kan du flytte markøren til hvilket som helst sted i tekstfilen.

Med tasten **RETURN** eller **ENT** kan du bryte linjer.

## Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer

Med tekstdredigeringsprogrammet kan du klippe ut hele ord eller linjer og sette dem inn på andre steder.

- ▶ Flytt markøren til det ordet eller den linjen som skal klippes ut og settes inn et annet sted.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT ORD** eller **SLETT LINJE**: Teksten fjernes og blir lagt i bufferminnet.
- ▶ Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn teksten, og trykk på funksjonstasten **SETT INN LINJE/ ORD**.

Funksjons-tast	Funksjon
	Klippe ut linje og legge den i bufferminnet
	Klippe ut ord og legge det i bufferminnet
	Klippe ut tegn og legge det i bufferminnet
	Sette inn linje eller ord etter at de er klippet ut

## Bearbeide tekstblokker

Tekstblokker i alle størrelser kan kopieres, klippes ut og settes inn igjen på et annet sted. I alle tilfeller må du først merke den aktuelle tekstblokken:

- ▶ Merke tekstblokk: Flytt markøren til det første tegnet i den teksten du vil merke.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG BLOCK**
  - ▶ Flytt markøren til det siste tegnet i den teksten du vil merke. Hvis du flytter markøren med pil tastene direkte oppover eller nedover, merker du alle linjene som ligger i mellom. Den merkede teksten blir utevært med annen farge.

Når du har merket den aktuelle tekstblokken, bearbeider du teksten videre ved hjelp av følgende taster:

Funksjons-tast	Funksjon
	Klippe ut en merket blokk og lagre den i bufferminnet
	Lagre merket blokk i bufferminnet uten å kippe den ut (kopiering)

Slik setter du inn blokken fra bufferminnet på et annet sted:

- ▶ Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn tekstblokken fra bufferminnet.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN BLOKK**:  
Teksten settes inn

Så lenge teksten befinner seg i bufferminnet, kan du sette den inn så mange ganger du vil.

### Kopiere en merket blokk til en annen fil

- ▶ Merk tekstblokken som beskrevet ovenfor.
  - ▶ Trykk på skjermtasten **LEGG VED FIL**.
  - ▶ Styringen viser dialogen **Målfil =**.
  - ▶ Angi bane og navn på målfilen.
  - ▶ Styringen legger ved den merkede tekstblokken til målfilen. Hvis det ikke finnes noen målfil med det angitte navnet, setter styringen inn den merkede teksten i en ny fil.

### Legge til en annen fil ved markøren

- ▶ Flytt markøren til det stedet i teksten der du vil sette inn en annen tekstfil.
  - ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN FRA FIL**.
  - ▶ Styringen viser dialogen **Filnavn=**.
  - ▶ Angi bane og navn på filen som du vil sette inn

## Find tekstdeler

Søkefunksjonen til tekstredigeringsprogrammet finner ord eller tegnrekker i en tekst. Styringen kan gjøre dette på to måter.

### Finne aktuell tekst

Søkefunksjon finner et ord som er identisk med det ordet som markøren står på:

- ▶ Flytt markøren til det aktuelle ordet.
- ▶ Åpne søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTUELT ORD SØK**.
- ▶ Søke etter ord: Trykk på funksjonstasten **SØK**
- ▶ Gå ut av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **AVBR..**

### Finne vilkårlig tekst

- ▶ Valg av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **SØK**. Styringen viser dialogen **Søk tekst:**
- ▶ Angi teksten som det skal søkes etter.
- ▶ Søke etter tekst: Trykk på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Gå ut av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **AVBR..**

## 10.14 Fritt definerbare tabeller

### Grunnleggende

I fritt definerbare tabeller kan du lagre og lese ønsket informasjon fra NC-programmet. Til dette kan du bruke Q-parameterfunksjonene **FN 26** til **FN 28**.

Formatet i fritt definerbare tabeller, altså kolonnene og deres egenskaper, kan endres med strukturredigeringen. Dermed kan du opprette tabeller som er skreddersydd til din bruk.

Du kan også skifte mellom tabellvisning (standardinnstilling) og formularvisning.



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks.  
+. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

### Opprette fritt definerbare tabeller

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Angi ønsket filnavn med filendelsen .TAB
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Styringen viser et overlappingsvindu med faste lagrede tabellformater.
- ▶ Velg en tabellmal med piltastene f.eks. **example.tab**
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Styringen åpner en ny tabell i det forhåndsdefinerte formatet.
- ▶ Du må endre tabellformatet for å tilpasse tabellen til dine behov



**Mer informasjon:** "Endre tabellformat", Side 411



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten kan opprette egne tabellmaler og lagre dem i styringen. Når du oppretter en ny tabell, åpner styringen et overlappingsvindu med alle eksisterende tabellmaler.



Du kan også lagre egne tabellmaler i styringen. Da oppretter du en ny tabell, endrer tabellformatet og lagrer denne tabellen i katalogen **TNC:\system\proto**. Hvis du deretter oppretter en ny tabell, tilbyr styringen malen til denne også i utvalgvinduet for tabellmalene.

## Endre tabellformat

Slik går du frem:


- REDIGER FORMAT**
- Trykk på funksjonstasten **REDIGER FORMAT**
- > Styringen åpner et overlappings vindu hvor tabellstrukturen vises.
- Tilpasser format

Kontrollsystemet har følgende muligheter:

Strukturkommando	Beskrivelse
<b>Tilgj. kolonner:</b>	Lista over alle kolonner som er inkludert i tabellen
<b>Flytt før:</b>	Innføringen som er merket i <b>Tilgjengelige kolonner</b> skyves foran denne kolonnen
<b>Navn</b>	Kolonnenavn: Vises i toppteksten
<b>Kolonnetype</b>	<b>TEXT</b> : tekstinntasting <b>SIGN</b> : fortegn + eller - <b>BIN</b> : binærtall <b>DEC</b> : desimaler, positive, hele tall (grunntall) <b>HEX</b> : heksadesimaltall <b>INT</b> : helt tall <b>LENGTH</b> : lengde (blir omregnet til inch-programmer) <b>FEED</b> : mating (mm/min eller 0.1 inch/min) <b>IFEED</b> : mating (mm/min eller inch/min) <b>FLOAT</b> : tall med flytende komma <b>BOOL</b> : logisk verdi <b>INDEX</b> : indeks <b>TSTAMP</b> : fast definert format for dato og klokkeslett <b>UPTEXT</b> : tekstinntasting med store bokstaver <b>PATHNAME</b> : banenavn
<b>Standardverdi</b>	Verdi som feltene i kolonnen tildeles på forhånd
<b>Bredde</b>	Kolonnebredde (antall tegn)
<b>Primærnøkkel</b>	Første tabellkolonne
<b>Språkavhengig kolonnebeskrivelse</b>	Språkavhengige dialoger



Kolonner med en kolonnetype som tillater bokstaver, f.eks. **TEKST**, kan du bare lese eller beskrive med QS-parametere, også selv om innholdet i cellen er et tall.

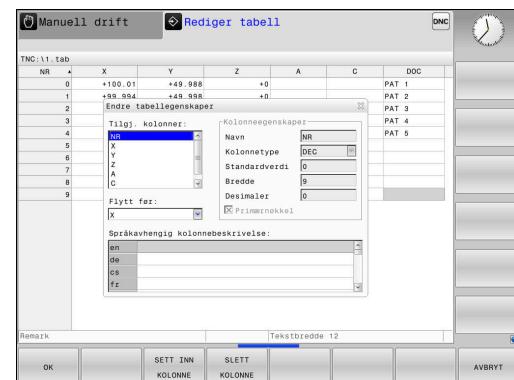

Du kan navigere i skjemaet med en tilkoblet mus eller med navigasjonstastene.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på navigasjonstastene for å gå til inndatafeltet.



- ▶ Åpne valgmenyene med tasten **GOTO**




- ▶ I et inntastingsfelt kan du navigere med pil tastene.



I en tabell som allerede inneholder linjer, kan du ikke andre tabellegenskapene **Navn** og **Kolonnetype**. Først når du har slettet alle linjene, kan du endre disse egenskapene. Opprett eventuelt en sikkerhetskopi av tabellen på forhånd. Med tastekombinasjonen **CE** og deretter **ENT** stiller du tilbake ugyldige verdier i felt med kolonnetypen **TSTAMP**.

### Avslutt strukturredigeringen

Slik går du frem:

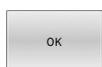

- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- ▶ Styringen lukker redigeringskjemaet og tar i bruk endringene.



- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRYT**
- ▶ Styringen forkaster alle angitte endringer.

## Skifte mellom tabell- og formularvisning

Alle tabeller med endelsen **.TAB** kan vises både som liste og formular.

Slik skifter du mellom visninger:



- ▶ Trykk på tasten **skjermdeling**



- ▶ Trykk på funksjonstasten med den ønskede visningen

I formularvisningen viser styringen linjenumrene med innholdet i den første kolonnen i den venstre skjermdelen.

I formularvisningen kan du endre dataene på følgende måte:



- ▶ Trykk på tasten **ENT** for å gå til det neste inndatafeltet på høyre side.

Velg en annen linje som skal bearbeides:



- ▶ Trykk på tasten **Neste fane**
- > Markøren veksler til det venstre vinduet.
- ▶ Velg ønsket linje med piltastene



- ▶ Gå tilbake til inndatavinduet med tasten **Neste fane**

## FN 26: TABOPEN – Åpne fritt definert tabell

Med funksjonen **FN 26: TABOPEN** åpner du en hvilken som helst fritt definerte tabell for å beskrive denne tabellen med **FN 27**, eller for å lese fra denne tabellen med **FN 28**.



I et NC-program kan bare én tabell være åpnet. En ny NC-blokk med **FN 26: TABOPEN** lukker automatisk den tabellen som ble åpnet sist.

Tabellen som skal åpnes, må ha endelsen **.TAB**.

**Eksempel: Åpne tabellen TAB1.TAB som er lagret i katalogen TNC:\DIR1.**

**56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB**

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer banens begynnelse og slutt. På den måten registrerer styringen mulige spesialtegn som en del av banen.

**Mer informasjon:** "Navn på filer", Side 104

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.

## FN 27: TABWRITE – Beskrive fritt definerbart tabell

Med funksjonen **FN 27: TABWRITE** beskriver du tabellen som du allerede har åpnet med **FN 26: TABOPEN**.

Du kan definere, dvs. beskrive, flere kolonnenavn i en **TABWRITE**-blokk. Kolonnenavnene må stå mellom anførelstegn og være atskilt med et komma. Den verdien styringen skal skrive inn i de forskjellige kolonnene, definerer du i Q-parametere.



Funksjonen **FN 27: TABWRITE** skal bare aktiveres i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.

Med funksjonen **FN 18 ID992 NR16** kan du spørre om hvilken driftsmodus NC-programmet utføres i.

Hvis du beskriver flere kolonner i en NC-blokk, må du lagre verdiene som skal skrives, i fortløpende Q-parameternumre.

Styringen viser en feilmelding hvis du vil skrive i en sperret eller ikke eksisterende tabellcelle.

Hvis du vil skrive i et tekstmeld (f.eks. kolonnetype **UPTEXT**) arbeider du med QS-parametere. I tallfelt skriver du med Q-, QL- eller QR-parametere

### Eksempel

Beskriv kolonnene radius, dybde og D i linje 5 i tabellen som er åpen i øyeblikket. Verdiene som skal skrives inn i tabellen må være lagret i Q-parameter **Q5**, **Q6** og **Q7**.

53 Q5 = 3.75

54 Q6 = -5

55 Q7 = 7.5

56 FN 27: TABWRITE 5/"RADIUS,DYBDE,D" = Q5

## FN 28: TABREAD – Lese fritt definert tabell

Med funksjonen **FN 28: TABREAD** leser du fra tabellen som du allerede har åpnet med **FN 26: TABOPEN**.

Du kan definere, dvs. lese, flere kolonnnavn i en **TABREAD**-blokk. Kolonnnavnene må stå mellom anførelstegn og være atskilt med et komma. Q-parameternumrene som styringen skal skrive den første leste verdien inn i, definerer du i **FN 28**-blokken.



Hvis du leser flere kolonner i en NC-blokk, lagrer styringen de leste verdiene i fortøpende Q-parameternumre av samme type, f.eks. **QL1**, **QL2** og **QL3**.

Hvis du vil lese ut et tekstfelt, arbeider du med QS-parametere. Fra tallfelt leser du med Q-, QL- eller QR-parametere.

### Eksempel

Les verdiene i kolonnene **X**, **Y** og **D** i linje 6 i tabellen som er åpen i øyeblikket. Lagre den første verdien i Q-parameter **Q10**, den andre verdien i **Q11** og den tredje verdien i **Q12**.

Lagre kolonnen **DOC** fra samme linje i **QS1**.

**56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"X,Y,D"**

**57 FN 28: TABREAD QS1 = 6/"DOC"**

## Tilpass tabellformat

### MERKNAD

#### OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **TILPASS TABELL/ NC-PGM** endrer formatet til alle tabeller permanent. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de eksisterende filene før formatendringen. Dermed blir filene permanent endret og kan eventuelt ikke lenger brukes.

- Du må bare bruke funksjonen etter avtale med maskinprodusenten.

### Funksjons- tast

### Funksjon

TILPASS  
TABELL /  
NC - PGM

Tilpass formatet på tilgjengelige tabeller etter endring av styringsprogramvareversjonen



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetergn, f.eks.  
+. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

## 10.15 Pulserende turtall FUNCTION S-PULSE

### Programmer pulserende turtall

#### Bruk



- Følg maskinhåndboken!
- Les og ta hensyn til funksjonsbeskrivelsen fra maskinprodusenten.
- Følg sikkerhetsmerknadene.

Med funksjonen **FUNCTION S-PULSE** kan du programmere et pulserende turtall for å unngå egensvingninger i maskinen, .

Du definerer varigheten på en svingning (periodelengde) med inndataverdien **P-TIME** og turtallsendringen i prosent med inndataverdien **SCALE**. Spindelturtallet veksler sinusformet med den nominelle verdien.

Med **FROM-SPEED** og **TO-SPEED** definerer du ved hjelp av en øvre og nedre turtallsgrense det området hvor det pulserende turtallet fungerer. Begge inntastingsverdiene er valgfrie. Hvis du ikke definerer en parameter, fungerer funksjonen i hele turtallsområdet.

## Innføring

**11 FUNCTION S-PULSE P-TIME10  
SCALE5 FROM-SPEED4800  
TO-SPEED5200**

; La turtallet svinge med begrensninger innenfor 10 sekunder med 5 % rundt nominell verdi

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

Syntakselement	Beskrivelse
<b>FUNCTION S-PULSE</b>	Syntaksåpning for pulserende turtall
<b>PTIME</b> eller <b>RESET</b>	Definer en svingnings varighet i sekunder, eller tilbakestill pulserende turtall
<b>SCALE</b>	Turtallsendring i % Kun ved valg av <b>P-TIME</b>
<b>FROM-SPEED</b>	Nedre turtallsgrense som det pulserende turtallet fungerer fra Kun ved valg av <b>P-TIME</b> Valgfritt syntakselement
<b>TO-SPEED</b>	Øvre turtallsgrense som det pulserende turtallet fungerer til Kun ved valg av <b>P-TIME</b> Valgfritt syntakselement


Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION SPINDLE**

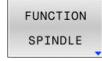

- ▶ Trykk på skjermtasten **SPINDLE-PULSE**
- ▶ Definer periodelengde for **P-TIME**
- ▶ Definer turtallsendringen **SCALE**




Styringen overskider aldri en programert turtallsbegrensning. Turtallet beholdes til sinuskurven til funksjonen **FUNCTION S-PULSE** overskider det maksimale turtallet.

## Symboler

I statusvisningen viser symbolet tilstanden til det pulserende turtallet:

Symbol	Funksjon
S % ~~~~~	Pulserende turtall aktiv

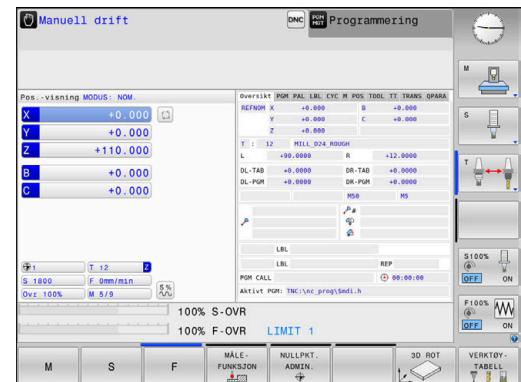

## Tilbakestill pulserende turtall

### Eksempel

#### 18 FUNCTION S-PULSE RESET

Med funksjonen **FUNCTION S-PULSE RESET** tilbakestiller du det pulserende turtallet.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION SPINDLE**
- ▶ Trykk på skjermtasten **RESET SPINDLE-PULSE**

## 10.16 Forsinkelse FUNCTION FEED

### Programmere forsinkelse

#### Bruk



- Følg maskinhåndboken!
- Les og ta hensyn til funksjonsbeskrivelsen fra maskinprodusenten.
- Følg sikkerhetsmerknadene.

Med funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** kan du programmere en syklisk forsinkelse i sekunder, for eksempel for å tvinge frem et sponbrudd.

Du programmerer **FUNCTION FEED DWELL** umiddelbart før bearbeidingen du vil utføre med sponbrudd.

Funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** virker ikke ved bevegelser i hurtiggang og ved probebevegelser.

#### MERKNAD

##### OBS! Fare for verktøy og emne

Når funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** er aktiv, avbryter styringen matingen gjentatte ganger. Under matingsavbruddet stopper verktøyet i den aktuelle posisjonen, men spindelen dreier videre. Denne atferden fører til at emner blir kassert ved gjengeproduksjon. I tillegg er det fare for verktøybrudd under kjøringen!

- ▶ Deaktiver funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** før gjengeproduksjonen.

#### Fremgangsmåte

##### Eksempel

##### 13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION FEED**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FEED DWELL**
- ▶ Definer intervallvarighet for forsinkelse **D-TIME**
- ▶ Definer intervallvarighet for sponbrudd **F-TIME**

## Tilbakestille forsinkelse



Tilbakestill forsinkelsen umiddelbart etter at bearbeidingen med sponbrudd er utført.

### Eksempel

#### 18 FUNCTION FEED DWELL RESET

Med funksjonen **FUNCTION FEED DWELL RESET** tilbakestiller du den gjentakende forsinkelsen.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION FEED**



- ▶ Trykk på skjermtasten **RESET FEED DWELL**



Du kan også tilbakestille forsinkelsen ved å angi **D-TIME 0**.

Styringen tilbakestiller funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** automatisk ved programslutt.

## 10.17 Forsinkelse FUNCTION DWELL

### Programmere forsinkelse

#### Bruk

Med funksjonen **FUNCTION DWELL** kan du programmere en forsinkelse i sekunder eller definere antall spindelomdreininger for forsinkelsen.

#### Fremgangsmåte

##### Eksempel

13 FUNCTION DWELL TIME10

##### Eksempel

23 FUNCTION DWELL REV5.8


Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**

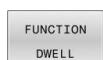

- ▶ Skjermtasten **FUNCTION DWELL**



- ▶ Trykk på skjermtasten **DWELL TIME**



- ▶ Angi tiden i sekunder
- ▶ Trykk på skjermtasten **DWELL REVOLUTIONS**
- ▶ Angi antall spindelomdreininger

## 10.18 Løfte av verktøy ved NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF

### Programmere løfting med FUNCTION LIFTOFF

#### Forutsetning



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer denne funksjonen. Med maskinparameteren **CfgLiftOff** (nr. 201400) definerer maskinprodusenten avstanden som styringen kjører ved en **LIFTOFF**. Funksjonen kan også deaktivieres ved hjelp av maskinparameteren **CfgLiftOff**.

I kolonnen **LIFTOFF** i verktøytabellen angir du parameteren **Y** for det aktive verktøyet.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

#### Bruk

Funksjonen **LIFTOFF** er aktiv i følgende situasjoner:

- ved NC-stopp som du selv har utløst
- ved NC-stopp som ble utløst av programvaren, f.eks. når det har oppstått en feil i drivsystemet
- I tilfelle strømbrudd

Verktøyet løftes opptil 2 mm av fra konturen. Styringen beregner løfteretningen ut i fra angivelsene i **FUNCTION LIFTOFF**-blokken.

Du kan programmere funksjonen **LIFTOFF** på følgende måter:

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z:** Løfte i verktøyets koordinatsystem **T-CS** i resulterende vektor fra **X**, **Y** og **Z**
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB:** Løfte i verkøyets koordinatsystem **T-CS** med definert romvinkel
- Løfte av i verktøyakseretningen med **M148**

**Mer informasjon:** "Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148", Side 239

## Programmere løfting med definert vektor

### Eksempel

#### 18 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5

Med **LIFTOFF TCS X Y Z** definerer du løfteretningen som vektor i verktøykoordinatsystemet. Styringen beregner løfteavstanden i de enkelte aksene ut i fra den totale avstanden som maskinprodusenten har definert.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF TCS**
- ▶ Angi vektorkomponenter i X, Y og Z

## Programmere løfting med definert vinkel

### Eksempel

#### 18 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20

Med **LIFTOFF ANGLE TCS SPB** definerer du løfteretningen som romvinkel i verktøykoordinatsystemet.

Den angitte vinkelen SPM beskriver vinkelen mellom Z og X. Hvis du angir 0°, løftes verktøyet av i verktøyakseretning Z.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF ANGLE TCS**
- ▶ Angi vinkel SPB

## Tilbakestille funksjonen Liftoff

### Eksempel

#### 18 FUNCTION LIFTOFF RESET

Med funksjonen **FUNCTION LIFTOFF RESET** tilbakestiller du løftingen.

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten  
**PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF RESET**



Med funksjonen **M149** deaktiverer styringen funksjonen **FUNCTION LIFTOFF**, uten å tilbakestille heveretningen. Når du programmerer **M148**, aktiverer styringen automatisk heving med den heveretningen som ble definert via **FUNCTION LIFTOFF**.

Styringen tilbakestiller funksjonen **FUNCTION LIFTOFF** automatisk ved programslutt.

11

**Fleraksebearbeiding**

## 11.1 Funksjoner for fleraksebearbeiding

I dette kapittelet er styringsfunksjonene som er knyttet til fleraksebearbeidningen, sammenfattet:

Styringsfunksjon	Beskrivelse	Side
<b>PLANE</b>	Definere bearbeidinger i det dreide arbeidsplanet	427
<b>M116</b>	Mating av roteringsakser	457
<b>PLANE/M128</b>	Skråfresing	455
<b>FUNCTION TCPM</b>	Fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av roteringsakser (videreutvikling av M128)	464
<b>M126</b>	Kjøre roteringsaksen optimalt i banen	458
<b>M94</b>	Redusere vist verdi for roteringsakser	459
<b>M128</b>	Fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av roteringsakser	460
<b>M138</b>	Velge dreieaksler	462
<b>M144</b>	Beregne maskinkinematikk	463
<b>LN-blokker:</b>	Tredimensjonal verktøykorrigering	470

## 11.2 PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)

### Innføring



Følg maskinhåndboken!

For å bruke funksjonene for å dreie arbeidsplanet må maskinprodusenten ha gjort disse funksjonene tilgjengelige på din maskin.

Det er bare mulig å bruke **PLANE**-funksjonen i full utstrekning på maskiner som har minst to rotatingsaksler (bordakser, hodeaksler eller en kombinasjon av disse).

Funksjonen **PLANE AXIAL** er et unntak. Du kan også bruke **PLANE AXIAL** på maskiner med bare én programmerbar rotatingsaksle.

Med **PLANE**-funksjonene (eng. plane = plan/flat) har du effektive funksjoner som du på forskjellige måter kan bruke til å definere dreide arbeidsplan med.

Parameterdefinisjonen til **PLANE**-funksjonene er inndelt i to deler:

- Den geometriske definisjonen av planene, som er forskjellig for hver av de tilgjengelige **PLANE**-funksjonene
- Posisjoneringen av **PLANE**-funksjonen, som ses uavhengig av plandefinisjonen, og som er identisk for alle **PLANE**-funksjonene

**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Styringen forsøker å gjenopprette utkoblingstilstanden til det dreide planet når maskinen blir slått på. Under visse omstendigheter er det ikke mulig. Det gjelder f.eks. når du dreier med aksevinkel og maskinen er konfigurert med romvinkel eller hvis du har endret kinematikken.

- ▶ Still hvis mulig tilbake dreieningen før du slår av
- ▶ Kontroller dreietilstanden før maskinen slås på igjen

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Syklusen **8 SPEILING** kan fungere annerledes i forbindelse med funksjonen **Drei arbeidsplan**. Det som er avgjørende her, er programmeringsrekkefølgen, de speilvendte aksene og den brukte dreifunksjonen. Det er fare for kollisjon under dreieningen og den etterfølgende bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

### Eksempler

- 1 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreifunksjonen uten roteringsaksjer:
  - Dreieningen av den brukte **PLANE**-funksjonen (unntatt **PLANE AXIAL**) blir speilvendt
  - Speilvendingen er fortsatt gjeldende etter dreieningen med **PLANE AXIAL** eller syklus **19**
- 2 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreifunksjonen med en roteringsaksje:
  - Den speilvendte roteringsaksen har ingen innvirkning på dreieningen til den brukte **PLANE**-funksjonen. Det er bare bevegelsen til roteringsaksen som blir speilvendt.



### Betjenings- og programmeringsmerknader:

- Funksjonen for å overta faktisk posisjon er ikke mulig når dreid arbeidsplan er aktivert.
- Hvis du bruker **PLANE**-funksjonen når **M120** er aktiv, opphever styringen automatisk radiuskorrigeringen og dermed også funksjonen **M120**.
- Tilbakestill alltid **PLANE**-funksjoner med **PLANE RESET**. Hvis verdien 0 blir angitt i alle **PLANE**-parametere (f.eks. alle tre romvinkler), blir bare vinkelen tilbakestilt, ikke funksjonen.
- Hvis du begrenser antallet dreieaksjer med funksjonen **M138**, kan også dreiemulighetene på maskinen bli begrenset. Maskinprodusenten fastsetter om styringen tar hensyn til aksevinklene til de bortvalgte aksene eller setter dem på 0.
- Styringen støtter bare dreiening av arbeidsplanet med spindelakse Z.

## Oversikt

De fleste **PLANE**-funksjonene (unntatt **PLANE AXIAL**) beskriver det valgte arbeidsplanet uavhengig av de roteringsaksene som finnes på maskinen din. Følgende muligheter finnes:

Funksjons-tast	Funksjon	Nødvendige parametere	Side
	<b>SPATIAL</b>	Tre romvinkler <b>SPA</b> , <b>SPB</b> , <b>SPC</b>	432
	<b>PROJECTED</b>	To projeksjonsvinkler <b>PROPR</b> og <b>PROMIN</b> og en rotasjonsvinkel <b>ROT</b>	434
	<b>EULER</b>	Tre eulervinkler, presesjon ( <b>EULPR</b> ), nutasjon ( <b>EULNU</b> ) og rotasjon ( <b>EULROT</b> )	436
	<b>VECTOR</b>	Normalvektor for definisjon av plan, og basisvektor for definisjon av retningen på den dreide X-aksen	438
	<b>POINTS</b>	Koordinater for tre valgfrie punkter på planet som skal dreies.	440
	<b>RELATIV</b>	Enkelte romvinkler som virker inkrementalt	442
	<b>AKSIAL</b>	Inntil tre absolutte eller inkrementelle aksevinkler <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b>	443
	<b>TILB. STILL</b>	Tilbakestille PLANE-funksjon	431

## Starte animasjon


For å få vite mer om de ulike definisjonsmulighetene for de enkelte **PLANE**-funksjonene kan du starte animasjoner med funksjonstastene. Du må da først slå på animasjonsmodusen og deretter velge ønsket **PLANE**-funksjon. Mens animasjonen spilles av, merker styringen funksjonstasten for den valgte **PLANE**-funksjonen i blått.

Funksjons-tast	Funksjon
	Slå på animasjonsmodus
	Velg animasjon (merket i blått)

## Definere PLANE-funksjon

SPEC  
FCTDREI  
PLAN  
NIVÅ

- ▶ Vis funksjonstastlinjen med spesialfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **DREI PLAN NIVÅ**.
- > Styringen viser den tilgjengelige **PLANE**-funksjonen i funksjonstastlinjen.
- ▶ Velge **PLANE**-funksjon

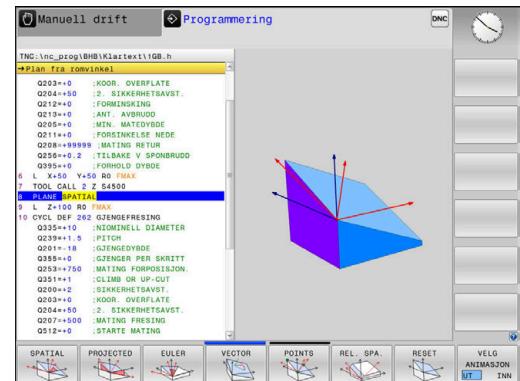

## Velge funksjon

- ▶ Velg ønsket funksjon med funksjonstasten
- > Styringen fortsetter dialogen og spør etter de nødvendige parametere.


## Velge funksjon ved aktiv animasjon

- ▶ Velg ønsket funksjon med funksjonstasten
- > Styringen viser animasjonen.
- ▶ Hvis du vil overføre den aktive funksjonen, trykker du på funksjonstasten for funksjonen på nytt eller på tasten **ENT**

## Posisjonsvisning

Med en gang en valgt **PLANE**-funksjon er aktiv (unntatt **AXIAL**), viser styringen den beregnede romvinkelen i den ekstra statusvisningen.

I distansevisningen (**NOMRV** og **REFRV**) viser styringen under dreilingen (modus **MOVE** eller **TURN**) i rotatingsaksen hvor langt det er igjen til den beregnede sluttposisjonen til rotatingsaksen.

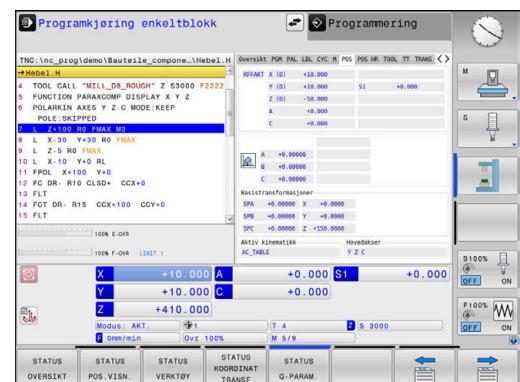

## Tilbakestille PLANE-funksjon

### Eksempel


**25 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000**



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **DREI PLAN NIVÅ**.
- > Styringen viser de tilgjengelige **PLANE**-funksjonene i funksjonstastlinjen.

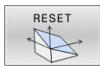

- ▶ Velg funksjon for nullstilling



- ▶ Angi om styringen alltid skal kjøre dreieaksene automatisk til grunnstilling (**MOVE** eller **TURN**) eller ikke (**STAY**)

**Mer informasjon:** "Automatisk dreiling MOVE/TURN/STAY", Side 446

- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten



Funksjonen **PLANE RESET** nullstiller den aktive dreilingen og vinkelen (**PLANE**-funksjon eller syklusen **19**) (vinkel = 0 og funksjon inaktiv). Det er ikke nødvendig å definere dette flere ganger.

Du kan deaktivere dreilingen i driftsmodusen **Manuell drift** via 3D ROT-menyen.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Definer arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL

### Bruk

Romvinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre rotninger i emnekoordinatsystemet som ikke er dreid (**dreierekkefølge A-B-C**). De fleste brukere går ut fra tre rotninger som bygger på hverandre, i motsatt rekkefølge (**dreierekkefølge C-B-A**).


Resultatet er identisk ved begge synsvinkler, noe den etterfølgende sammenligningen viser.

### Eksempel

**PLANE SPATIAL SPA+45 SPB+0 SPC+90 ...**

#### A-B-C


Grunnstilling A0° B0° C0°

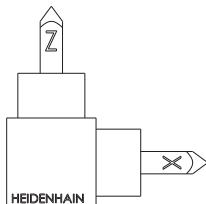


A+45°

#### C-B-A

Grunnstilling A0° B0° C0°

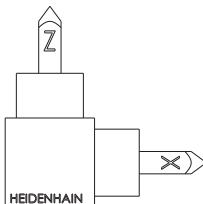


C+90°

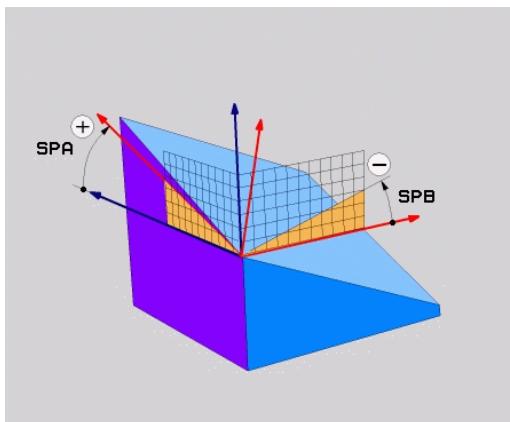


B+0°



B+0°

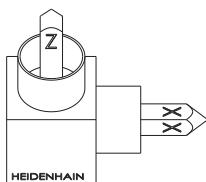

C+90°

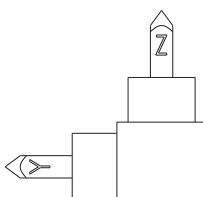

A+45°

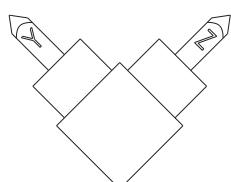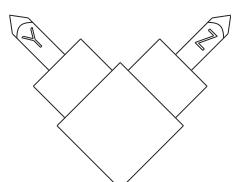

Sammenligning av dreierekkefølgene:

■ **Dreierekkefølge A-B-C:**

- 1 Dreiing rundt X-aksen som ikke er dreid i emnekoordinatsystemet
- 2 Dreiing rundt Y-aksen som ikke er dreid i emnekoordinatsystemet
- 3 Dreiing rundt Z-aksen som ikke er dreid i emnekoordinatsystemet

■ **Dreierekkefølge C-B-A:**

- 1 Dreiing rundt Z-aksen som ikke er dreid i emnekoordinatsystemet
- 2 Dreiing rundt den dreide Y-aksen
- 3 Dreiing rundt den dreide X-aksen



Merknader til programmeringen:

- Du må alltid definere alle tre romvinklene **SPA**, **SPB** og **SPC**, selv når én eller flere vinkler inneholder verdien 0.
- Avhengig av maskinen må det angis romvinkler eller aksevinkler i syklus **19**. Hvis konfigurasjonen (maskinparameterinnstilling) muliggjør romvinkelangivelse, er vinkeldefinisjonen i syklus **19** og funksjonen **PLANE SPATIAL** identisk.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445


## Inndataparametere

### Eksempel

**5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....**




- ▶ **Romvinkel A?**: Roteringsvinkel **SPA** rundt akse X (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- ▶ **Romvinkel B?**: Roteringsvinkel **SPB** rundt akse Y (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- ▶ **Romvinkel C?**: Roteringsvinkel **SPC** rundt akse Z (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- ▶ Mer om posisjeringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

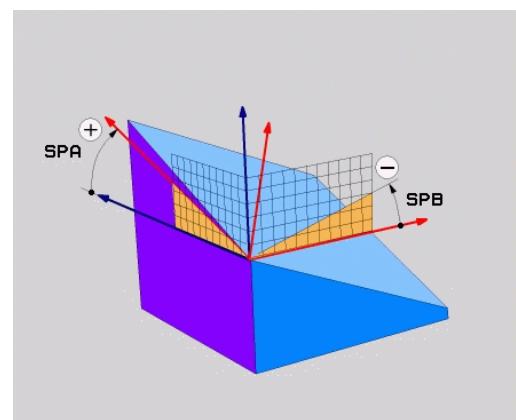

### Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
SPATIAL	Eng. <b>spatial</b> = tredimensjonal
SPA	<b>spatial A</b> : rotering rundt X-aksen (ikke dreid)
SPB	<b>spatial B</b> : rotering rundt Y-aksen (ikke dreid)
SPC	<b>spatial C</b> : rotering rundt Z-aksen (ikke dreid)

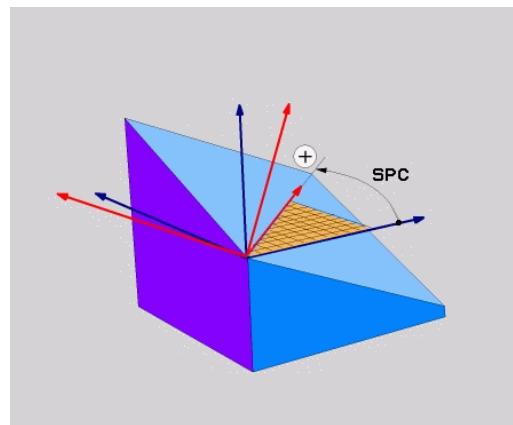

### Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler:

#### PLANE PROJECTED


##### Bruk


Projeksjonsvinkler definerer et arbeidsplan ved angivelse av vinkler som du kan fastsette gjennom projeksjon av 1. koordinatplan (Z/X for verktøyakse Z) og 2. koordinatplan (Y/Z for verktøyakse Z) for det arbeidsplanet som skal defineres.





Merknader til programmeringen:

- Projeksjonsvinkelen tilsvarer vinkelprojeksjonen i planene til et rettvinklet koordinatsystem. Det er bare hos rettvinklede emner at vinklene på emnets utvendige flate er identisk med projeksjonsvinklene. Dermed avviker vinkelangivelsen i tekniske tegninger ofte fra de faktiske projeksjonsvinklene for emner som ikke er rettvinklede.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

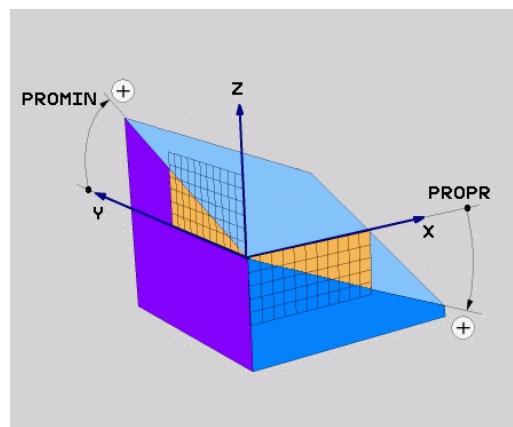

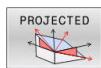**Inndataparametere**

- ▶ **Proj.vinkel 1 Koordinatplan?**: Projisert vinkel for det dreide arbeidsplanet i 1. koordinatplan i koordinatsystemet som ikke er dreid (Z/X for verktøyakse Z). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hovedaksen i det aktive arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, positiv retning)
- ▶ **Proj.vinkel 2 Koordinatplan?**: Projisert vinkel i 2. koordinatplan i koordinatsystemet som ikke er dreid (Y/X for verktøyakse Z). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hjelpeaksen i det aktive arbeidsplanet (Y for verktøyakse Z).
- ▶ **ROT-vinkel for hastigh. Plan?**: Rotering av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide verktøyaksen (tilsvarer en rotering med syklus 10). Med rotatingsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på hovedaksen i arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, Z for verktøyakse Y). Inndataområde fra -360° til +360°
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

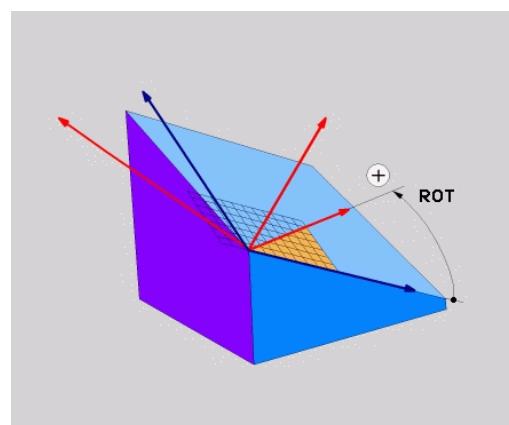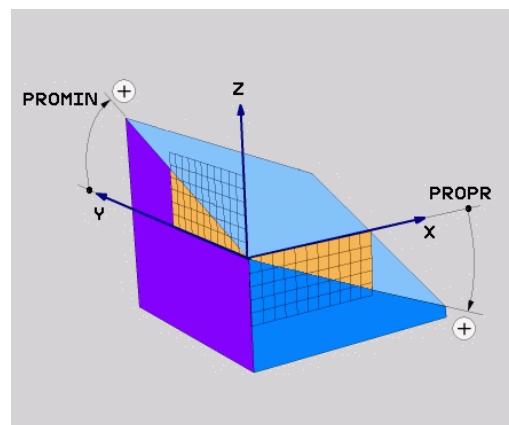**Eksempel**

**5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 ....**

Forkortelser som er brukt:

**PROJECTED**

Eng. projected = projisert

**PROPR**

Principal plane: Hovedplan

**PROMIN**

minor plane: Tilleggsplan

**ROT**

Eng. rotation: Rotation

## Definer arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER


### Bruk

Eulerske vinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre **roteringer rundt det dreide koordinatsystemet**. De tre eulerske vinklene er definert av den sveitsiske matematikeren Euler.



Posisjoneringsatferden kan velges.



**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

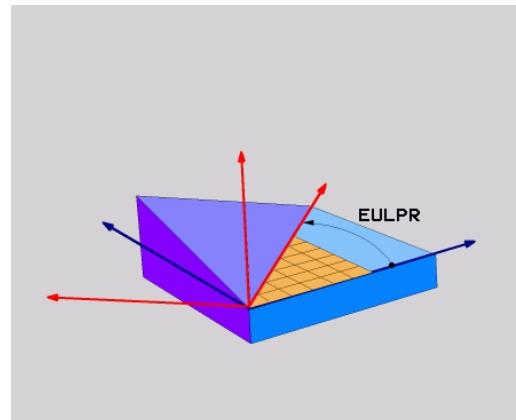

### Inndataparametere



- ▶ **Roteringsv. hovedkoordinatplan?**: roteringsvinkel **EULPR** rundt Z-aksen. Vær oppmerksom på:
  - Inndataområdet er -180.0000° til 180.0000°
  - 0°-aksen er X-aksen
- ▶ **Svingvinkel i verktøyakse?**: svingvinkel **EULNUT** til koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen. Vær oppmerksom på:
  - Inndataområdet er 0° til 180.0000°.
  - 0°-aksen er Z-aksen.
- ▶ **ROT-vinkel for hastigh. Plan?**: Rotering **EULROT** av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide Z-aksen (tilsvarer en rotering med syklus **10**). Med rotasjonsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på X-aksen i det dreide arbeidsplanet.  
Vær oppmerksom på:
  - Inndataområdet er 0° til 360,0000°
  - 0°-aksen er X-aksen
- ▶ Mer om posisjeringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

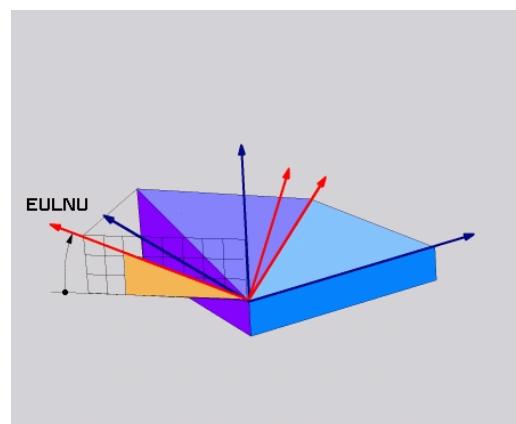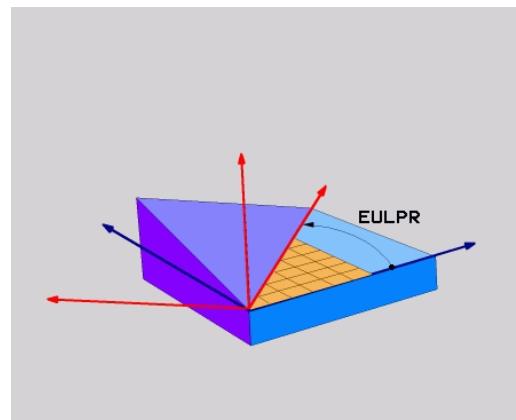


### Eksempel

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 ....

**Forkortelser som er brukt**

Forkortelse	Beskrivelse
<b>EULER</b>	Sveitsisk matematiker som definerte de såkalte eulerske vinklene
<b>EULPR</b>	<b>Presesjonsvinkelen:</b> vinkelen som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt Z-aksen
<b>EULNU</b>	<b>Nutasjonsvinkel:</b> vinkel som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen
<b>EULROT</b>	<b>Roteringsvinkel:</b> vinkel som beskriver roteringen av det dreide arbeidsplanet rundt den dreide Z-aksen

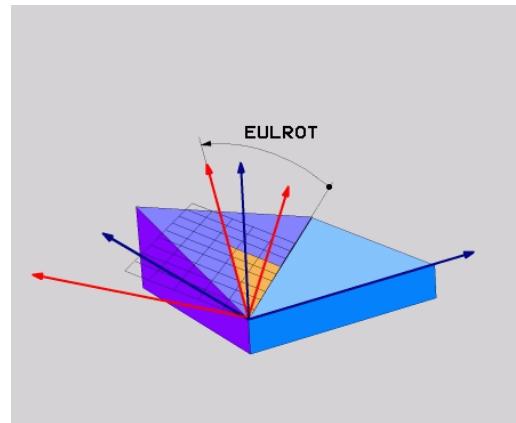

## Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR


### Bruk

Du kan bruke definisjonen av et arbeidsplan via **to vektorer** hvis CAD-systemet kan beregne basisvektoren og normalvektoren for det dreide arbeidsplanet. En normert inntasting er ikke nødvendig. Styringen beregner normeringen internt, slik at du kan angi verdier mellom -9.999999 og +9.999999.

Basisvektoren som er nødvendig for definisjonen av arbeidsplanet, er definert av komponentene **BX**, **BY** og **BZ**. Normalvektoren er definert gjennom komponentene **NX**, **NY** og **NZ**.

**i** Merknader til programmeringen:

- Styringen beregner normerte vektorer internt på grunnlag av verdiene du har angitt.
- Normalvektoren definerer helningen og retningen på arbeidsplanet. Basisvektoren fastsetter orienteringen til hovedakse X i det definerte arbeidsplanet. For at definisjonen av arbeidsplanet skal være entydig, må vektorene være programmert loddrett mot hverandre. Maskinprodusenten fastsetter styringens atferd når vektorer ikke er loddrette.
- Normalvektoren må ikke programmes for kort, f.eks. alle retningskomponenter med verdi 0 eller også 0.0000001. Styringen kan da ikke bestemme helningen. Bearbeidingen blir avbrutt med en feilmelding. Denne atferden er uavhengig av konfigurasjonen til maskinparameteren.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

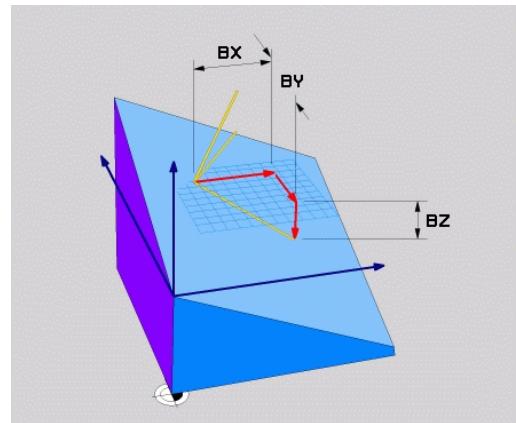

Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer atferden til styringen ved vektorer som ikke er loddrette.

Som et alternativ til feilmeldingen som vises som standard, korrigerer (eller erstatter) styringen basisvektoren som ikke er loddrett. Men styringen ender ikke normalvektoren.

Styringens standardmessige korrekturatferd hvis basisvektoren ikke er loddrett:

- Basisvektoren blir projisert langs normalvektoren i arbeidsplanet (definert av normalvektoren)

Styringens korrekturatferd hvis basisvektoren ikke er loddrett og i tillegg er for kort, parallel eller antiparallel med normalvektoren:

- Når normalvektoren ikke har noen X-andel, tilsvarer basisvektoren den opprinnelige X-aksen
- Når normalvektoren ikke har noen Y-andel, tilsvarer basisvektoren den opprinnelige Y-aksen

**Inndataparametere**




- ▶ **X-komponent basisvektor?**: X-komponent **BX** til basisvektor B. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ **Y-komponent basisvektor?**: Y-komponent **BY** til basisvektor B. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ **Z-komponent basisvektor?**: Z-komponent **BZ** til basisvektor B. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ **X-komponent normalvektor?**: X-komponent **NX** til normalvektor N. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ **Y-komponent normalvektor?**: Y-komponent **NY** til normalvektor N. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ **Z-komponent normalvektor?**: Z-komponent **NZ** til normalvektor N. Inndataområde: -9.999999 til +9.999999
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

**Eksempel**

**5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..**

**Forkortelser som er brukt**

Forkortelse	Beskrivelse
<b>VECTOR</b>	Engelsk vector = vektor
<b>BX, BY, BZ</b>	<b>B</b> asisvektor : <b>X</b> -, <b>Y</b> - og <b>Z</b> -komponenter
<b>NX, NY, NZ</b>	<b>N</b> ormalvektor : <b>X</b> -, <b>Y</b> - og <b>Z</b> -komponenter

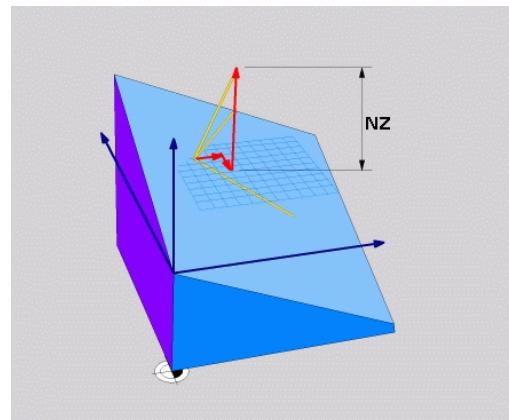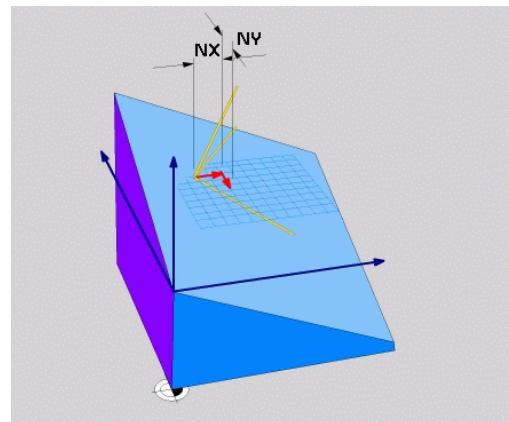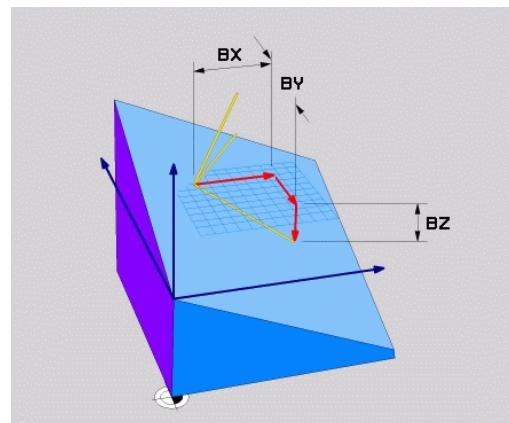

## Definer arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS


### Bruk


Et arbeidsplan kan defineres entydig ved at du angir **tre valgfrie punkter P1 til P3 i dette planet**. Denne muligheten finnes i funksjonen **PLANE POINTS**.



Merknader til programmeringen:

- De tre punktene definerer helningen og retningen på planet. Styringen endrer ikke posisjonen til det aktive nullpunktet ved **PLANE POINTS**.
- Punkt 1 og punkt 2 fastsetter orienteringen til den dreide hovedaksen (ved verktøyakse Z).
- Punkt 3 definerer helningen til det dreide arbeidsplanet. Orienteringen til Y-aksen fremgår av det definerte arbeidsplanet siden den står rettvinklet mot hovedakse X. Posisjonen til punkt 3 bestemmer også orienteringen til verktøyaksen og dermed retningen til arbeidsplanene. For at den positive verktøyaksen skal peke bort fra emnet, må punkt 3 befinner seg over forbindelseslinjen mellom punkt 1 og punkt 2 (høyrehåndsregelen).
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

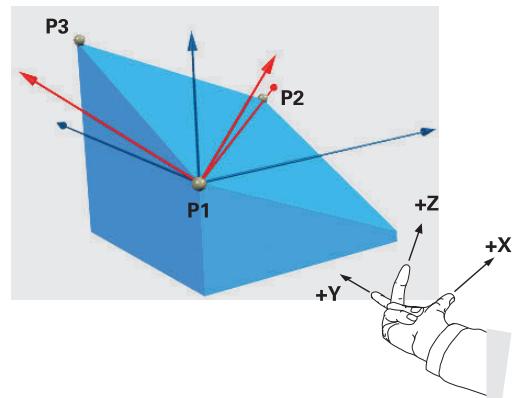

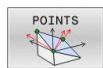**Inndataparametere**




- ▶ **X-koordinat 1.Planpunkt?**: X-koordinat **P1X** for 1. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 1.Planpunkt?**: Y-koordinat **P1Y** for 1. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 1.Planpunkt?**: Z-koordinat **P1Z** for 1. planpunkt
- ▶ **X-koordinat 2.Planpunkt?**: X-koordinat **P2X** for 2. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 2.Planpunkt?**: Y-koordinat **P2Y** for 2. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 2.Planpunkt?**: Z-koordinat **P2Z** for 2. planpunkt
- ▶ **X-koordinat 3.Planpunkt?**: X-koordinat **P3X** for 3. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 3.Planpunkt?**: Y-koordinat **P3Y** for 3. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 3.Planpunkt?**: Z-koordinat **P3Z** for 3. planpunkt
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

**Eksempel**

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

**Forkortelser som er brukt**

Forkortelse	Beskrivelse
<b>POINTS</b>	Engelsk <b>points</b> = punkter

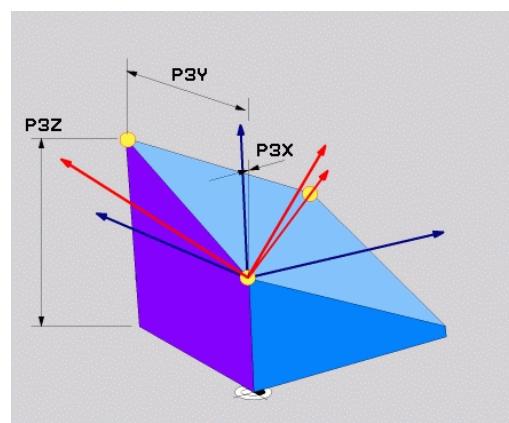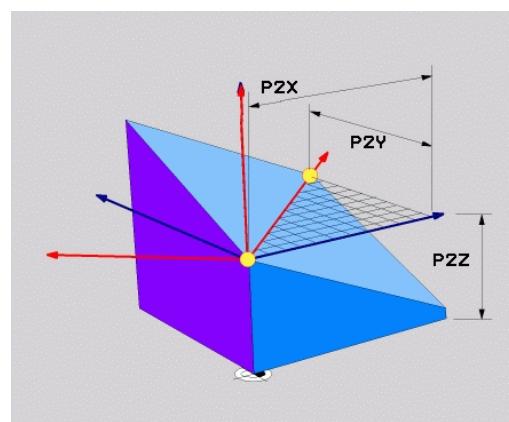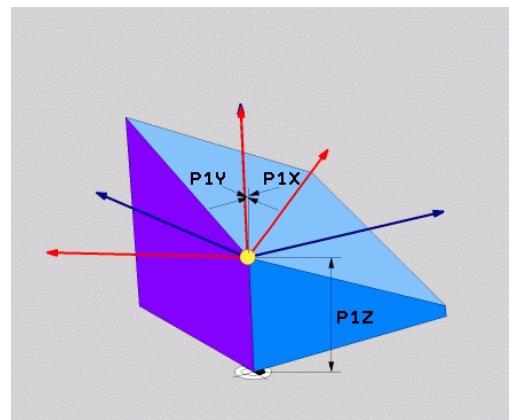

## Definere arbeidsplan via en enkelt, inkrementell romvinkel: PLANE RELATIV


### Bruk

Den relative romvinkelen bruker du når et arbeidsplan som allerede er dreid, skal dreies med **en ekstra rotasjon**. Eksempel: sett en  $45^\circ$  fas på det dreide planet.




Merknader til programmeringen:


- Den definerte vinkelen refererer alltid til det aktive arbeidsplanet, uavhengig av den tidligere brukte dreiefunksjonen.
- Du kan programmere så mange **PLANE RELATIV**-funksjoner etter hverandre som du ønsker.
- Hvis du vil dreie tilbake til arbeidsplanet som var aktivt tidligere, etter en **PLANE RELATIV**-funksjon, må du definere den samme **PLANE RELATIV**-funksjonen med motsatt fortegn.
- Hvis du bruker **PLANE RELATIV** uten å dreie på forhånd, virker **PLANE RELATIV** direkte i emnekoordinatsystemet. Du dreier i dette tilfellet det opprinnelige arbeidsplanet rundt den ene definerte romvinkelen til **PLANE RELATIV**-funksjonen.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

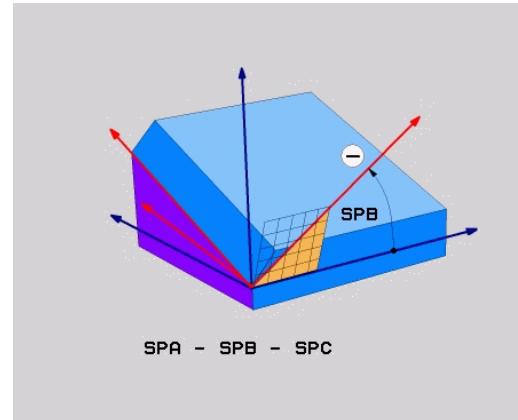

### Inndataparametere

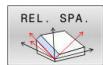

- ▶ **Inkremental vinkel?**: Romvinkel som det aktive arbeidsplanet skal dreies videre med. Velg aksen det skal dreies rundt, med funksjonstasten.  
Inndataområde: fra  $-359,9999^\circ$  til  $+359,9999^\circ$
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

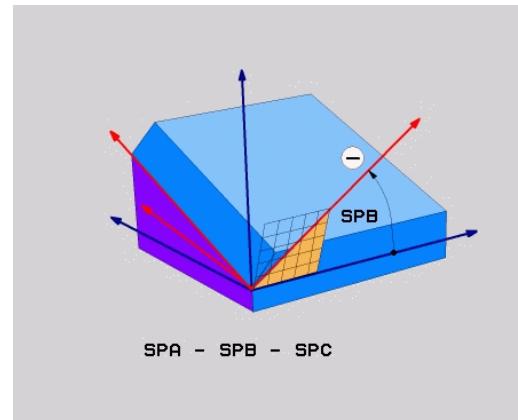

### Eksempel

**5 PLANE RELATIV SPB-45 .....**

### Forkortelser som er brukt

**Forkortelse**      **Beskrivelse**

**RELATIV**      Engelsk **relative** = i forhold til

## Arbeidsplan via aksevinkel: PLANE AXIAL

### Bruk

Funksjonen **PLANE AXIAL** definerer både helningen og retningen til arbeidsplanet og de nominelle koordinatene for roteringsaksene.



Du kan også bruke **PLANE AXIAL** med bare én roteringsakse.

Fordelen med å angi nominelle koordinater (angivelse av aksevinkel) er en entydig definert dreiesituasjon på grunn av forhåndsangitte akseposisjoner. Romvinkelangivelser har ofte flere matematiske løsninger uten ytterligere definisjoner. Uten bruk av et CAM-system er det stort sett bare enkelt å angi aksevinkler i forbindelse med roteringsakser som er plassert rettvinklet.




Følg maskinhåndboken!

Hvis maskinen din tillater definering av romvinkler, kan du også programmere videre med **PLANE RELATIV** etter **PLANE AXIAL**.



Merknader til programmeringen:


- Aksevinkelen må tilsvare aksene som finnes i maskinen. Hvis du programmerer aksevinkler for roteringsakser som ikke finnes, viser styringen en feilmelding.
- Nullstill funksjonen **PLANE AXIAL** ved hjelp av funksjonen **PLANE RESET**. Angivelsen 0 nullstiller bare aksevinkelen, men deaktiverer ikke dreifunksjoner.
- Aksevinklene til **PLANE AXIAL**-funksjonen er modalt virksomme. Når du programmerer en inkrementell aksevinkel, legger styringen til denne verdien til aksevinkelen som er aktiv for øyeblikket. Når du programmerer to ulike roteringsakser i to etterfølgende **PLANE AXIAL**-funksjoner, fremgår det nye arbeidsplanet av de to definerte aksevinklene.
- Funksjonene **SYM (SEQ)**, **TABLE ROT** og **COORD ROT** har ingen funksjon i forbindelse med **PLANE AXIAL**.
- Funksjonen **PLANE AXIAL** beregner ingen grunnrotasjon.

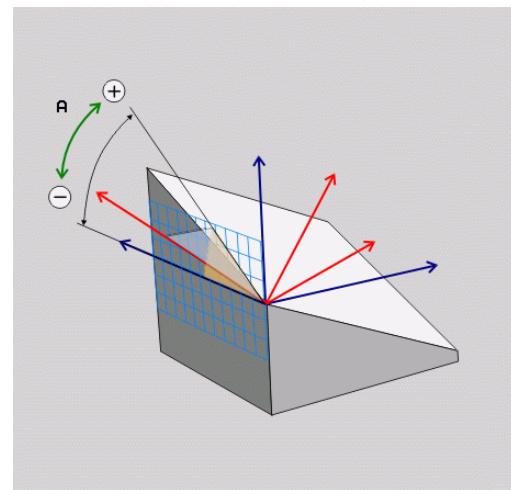


## Inndataparametere

### Eksempel

5 PLANE AXIAL B-45 .....

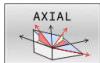

- ▶ **Aksevinkel A?**: Aksevinkel som A-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som A-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen.  
Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- ▶ **Aksevinkel B?**: Aksevinkel som B-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som B-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen.  
Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- ▶ **Aksevinkel C?**: Aksevinkel som C-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som C-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen.  
Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene  
**Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 445

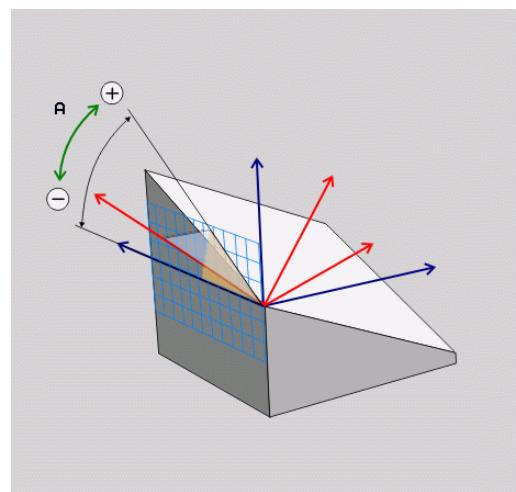

## Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
AKSIAL	Engelsk <b>axial</b> = akseformet

## Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen

### Oversikt

Uavhengig av hvilken PLANE-funksjon du bruker for å definere det dreide arbeidsplanet, er alltid følgende funksjoner tilgjengelige for posisjoneringen:

- Automatisk dreining
- Valg av alternative dreiemuligheter (ikke i **PLANE AXIAL**)
- Valg av transformasjonstype (ikke i **PLANE AXIAL**)

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Syklusen **8 SPEILING** kan fungere annerledes i forbindelse med funksjonen **Drei arbeidsplan**. Det som er avgjørende her, er programmeringsrekkefølgen, de speilvendte aksene og den brukte dreifunksjonen. Det er fare for kollisjon under dreieningen og den etterfølgende bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

#### Eksempler

- 1 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreifunksjonen uten roteringsaksjer:
  - Dreieningen av den brukte **PLANE**-funksjonen (unntatt **PLANE AXIAL**) blir speilvendt
  - Speilvendingen er fortsatt gjeldende etter dreieningen med **PLANE AXIAL** eller syklus **19**
- 2 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreifunksjonen med en roteringsaksje:
  - Den speilvendte roteringsaksen har ingen innvirkning på dreieningen til den brukte **PLANE**-funksjonen. Det er bare bevegelsen til roteringsaksen som blir speilvendt.

## Automatisk dreiling MOVE/TURN/STAY

Når du har tastet inn alle parametere for plandefinisjon, må du fastsette hvordan styringen skal dreie roteringsaksene inn på de beregnede akseverdiene. Inntasting er helt nødvendig.

Styringen gjør det mulig å dreie roteringsaksene inn på de beregne-de akseverdiene:




- ▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. Samtidig endres ikke den relative posisjonen mellom emnet og verktøyet.
- > Styringen utfører en utjevningsbevegelse i lineæraksene.
- ▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. Bare roteringsaksene posisjoneres.
- > Styringen utfører **ikke** en utjevningsbevegelse i lineæraksene.
- ▶ Du dreier roteringsaksene i en påfølgende og separat posisjoneringsblokk.



Når du har valgt **MOVE** (PLANE-funksjonen skal dreie automatisk med utjevningsbevegelsen), må du definere de to parametri-ene **Avstand roter.pkt fra verkt.spiss** og **mating? F=** som er forklart nedenfor.




Hvis du har valgt **TURN** (PLANE-funksjonen skal dreie automatisk uten utjevningsbevegelse), må du definere parameteren **mating? F=** som er forklart nedenfor.

Som alternativ til en mating **F** som er definert direkte med en tallverdi, kan dreiebevegelsen også utføres med **FMAX** (ilgang) eller **FAUTO** (mating fra **TOOL CALL**-blokk).

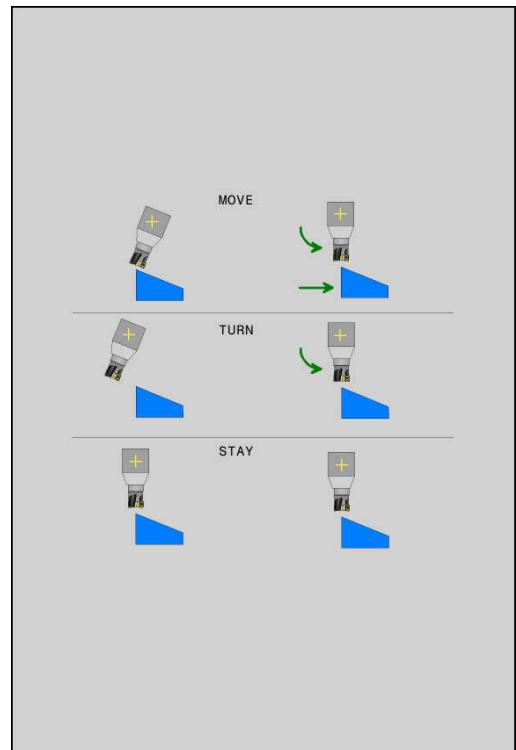

Hvis du bruker **PLANE**-funksjonen i kombinasjon med **STAY**, må roteringsaksene dreies i en separat posisjoneringsblokk etter **PLANE**-funksjonen.

- ▶ **Avstand roteringspunkt fra verktøyspiss (inkrementell):** Via parameteren **DIST** flytter du roteringspunktet til dreiebevegelsen i forhold til den aktuelle posisjonen til verktøyspissen.
  - Hvis verktøyet står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett i samme posisjon også etter at det er dreid (se illustrasjonen i midten til høyre, **1 = DIST**)
  - Hvis verktøyet ikke står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett forskjøvet i forhold til utgangsposisjonen etter at det er dreid (se illustrasjonen nederst til høyre, **1 = DIST**)
- > Styringen dreier verktøyet (bordet) rundt verktøyspissen.
- ▶ **Mating? F=:** banehastigheten verktøyet dreies med.
- ▶ **Tilbaketrekkingslengde i WZ-aksen?:** Tilbaketrekkingsdistanse **MB** fungerer inkrementelt fra den aktuelle verktøyposisjonen i den aktive akseretningen til verktøyet, som styringen kjører frem til **før dreiling**. **MB MAX** kjører verktøyet til kort før endebryteren til programvaren

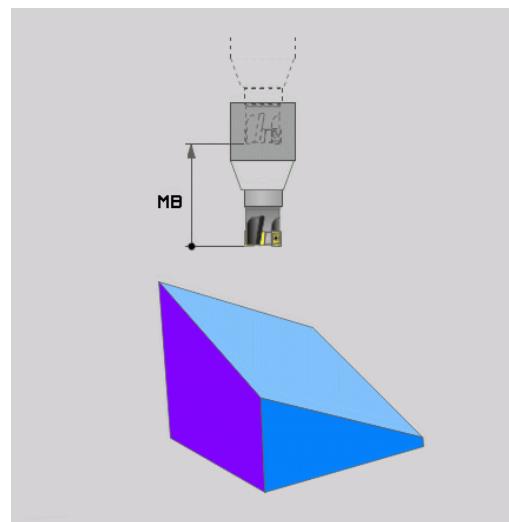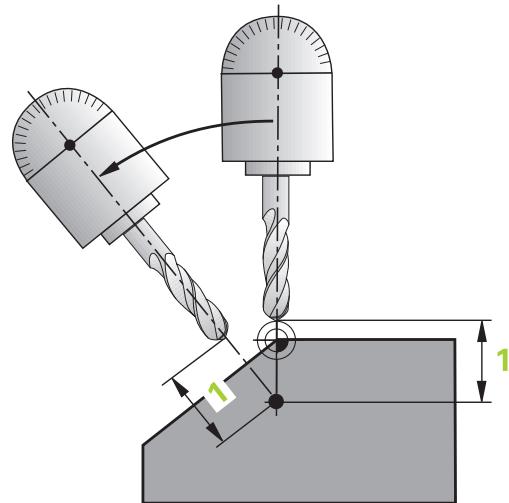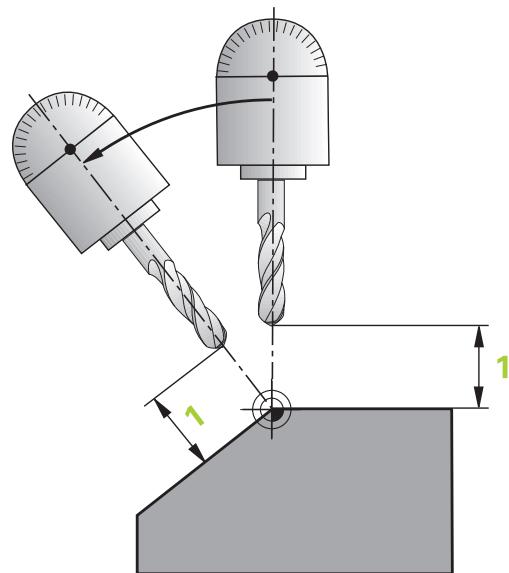

### Dreie roteringsaksene i en separat NC-blokk

Slik dreier du roteringsaksene i en separat posisjoneringsblokk (**STAY** er valgt):

MERKNAD
<b>Kollisjonsfare!</b> Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Ved feil eller manglende forhåndsposisjonering før dreilingen er det fare for kollisjon under dreiebevegelsen! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Programmer en sikker posisjon før dreilingen.</li> <li>▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen <b>Programkjøring enkeltblokk</b></li> </ul>

- ▶ Velg en ønsket **PLANE**-funksjon, og definér automatisk dreiling med **STAY**. Under arbeidet beregner styringen posisjonsverdien til roteringsaksene på maskinen og lagrer disse i systemparametrene **Q120** (A-akse), **Q121** (B-akse) og **Q122** (C-akse).
- ▶ Definer posisjoneringsblokken med vinkelverdiene som er beregnet av styringen.

#### Eksempel: Dreie maskinen med C-rundbord og A-dreiebord mot en romvinkel B+45°.

...	
<b>12 L Z+250 R0 FMAX</b>	Posisjonere til sikker høyde
<b>13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY</b>	Definere og aktivere PLANE-funksjon
<b>14 L A+Q120 C+Q122 F2000</b>	Posisjoner roteringsaksen med verdiene som er beregnet av styringen.
...	Definere bearbeiding i dreid plan

## Utvalg av dreiemuligheter **SYM (SEQ) +/-**


På grunnlag av posisjonen på arbeidsplanetet som du har definert, må styringen beregne den stillingen på maskinens roteringsaksler som passer til denne arbeidsplanposisjonen. Som regel finnes det alltid to løsningsmuligheter.

Styringen tilbyr to varianter, **SYM** og **SEQ**, for å velge en av de mulige løsningsmulighetene. Du velger variantene ved hjelp av funksjonstaster. **SYM** er standardvarianten.

Det er valgfritt om du vil angi **SYM** eller **SEQ**.

**SEQ** utgår fra grunnstillingen ( $0^\circ$ ) til masteraksen. Masteraksen er den første roteringsaksen som går ut fra verktøyet eller den siste roteringsaksen som går ut fra bordet (avhengig av maskinkonfigurasjonen). Når begge løsningsmuligheter ligger i positivt eller negativt område, bruker styringen automatisk den nærmere løsningen (korteste vei). Hvis du trenger den andre løsningsmuligheten, må du enten forpostisjonere masteraksen (i området til den andre løsningsmuligheten) før dreiling av arbeidsplanetet eller arbeide med **SYM**.


**SYM** bruker i motsetning til **SEQ** symmetripunktet til masteraksen som referanse. Hver masterakse har to symmetristillinger som ligger  $180^\circ$  fra hverandre (delvis bare en symmetristilling i kjøreområdet).

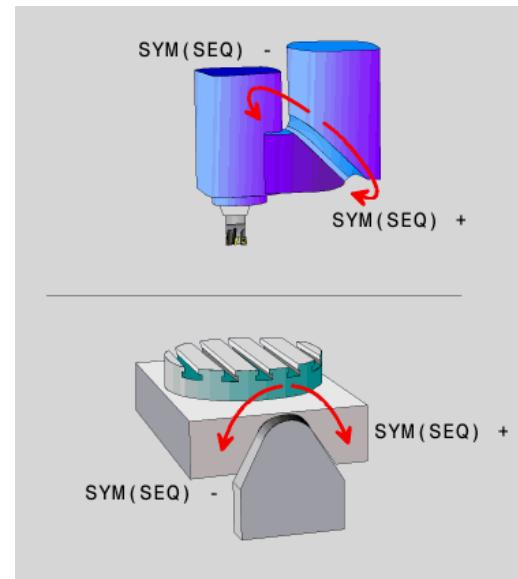


Slik fastsetter du symmetripunktet:

- ▶ Utfør **PLANE SPATIAL** med en ønsket romvinkel og **SYM+**
  - ▶ Lagre aksevinkelen til masteraksen i en Q-parameter, f-eks. -80
  - ▶ Gjenta **PLANE SPATIAL**-funksjonen med **SYM-**
  - ▶ Lagre aksevinkelen til masteraksen i en Q-parameter, f-eks. -100
  - ▶ Opprett middelverdi, f.eks. -90
- Middelverdien tilsvarer symmetripunktet.

### Referanse for SEQ

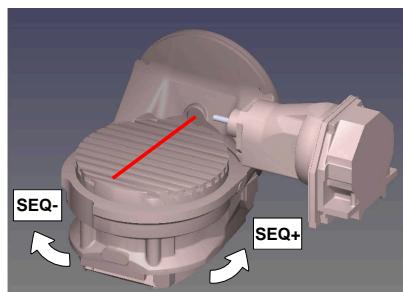

### Referanse for SYM

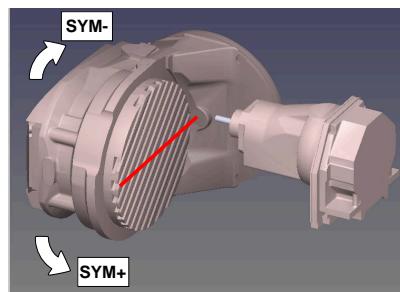

Velg en av løsningsmulighetene ved hjelp av funksjonen **SYM** basert på symmetripunktet til masteraksen:

- **SYM+** posisjonerer masteraksen i det positive halvrommet som går ut fra symmetripunktet
- **SYM-** posisjonerer masteraksen i det negative halvrommet som går ut fra symmetripunktet

Velg en av løsningsmulighetene ved hjelp av funksjonen **SEQ** basert på grunnstillingen til masteraksen:

- **SEQ+** posisjonerer masteraksen i det positive dreieområdet som går ut fra grunnstillingen
- **SEQ-** posisjonerer masteraksen i det negative dreieområdet som går ut fra grunnstillingen

Hvis den løsningen du valgte via **SYM (SEQ)**, ikke ligger i maskinens arbeidsområde, viser styringen feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**.



Ved bruk sammen med **PLANE AXIAL** har funksjonen **SYM (SEQ)** ingen funksjon.

Hvis du ikke definerer **SYM (SEQ)**, finner styringen løsningen slik:

- 1 Kontroller om begge løsningsmulighetene ligger i arbeidsområdet til roteringsaksene.
- 2 To løsningsmuligheter: velg løsningsvarianten med den korteste veien basert på den gjeldende posisjonen til dreieaksene
- 3 En løsningsmulighet: velg den eneste løsningen
- 4 Ingen løsningsmulighet: vis feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**



#### Eksempler

**Maskin med C-rundbord og A-dreiebord. Programmert funksjon:**

**PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Endebryter	Startposisjon	SYM = SEQ	Resultat aksestilling
Ingen	A+0, C+0	Ikke progr.	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	Ikke progr.	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	Ikke progr.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Feilmelding
-90 < A < +10	A+0, C+0	-	A-45, C-90

**Maskin med B-rundbord og A-dreiebord (endebryter A +180 og -100). Programmert funksjon: PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0 SPC +0**

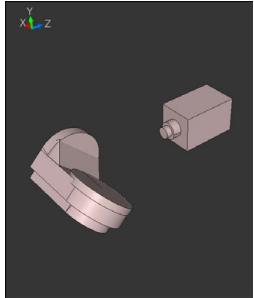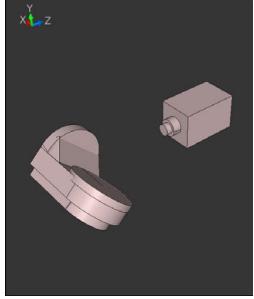SYM	SEQ	Resultat aksestilling	Kinematikkvisning
+		A-45, B+0	
-		Feilmelding	Ingen løsning i begrenset område
+		Feilmelding	Ingen løsning i begrenset område
-		A-45, B+0	



Posisjonen til symmetripunktet er avhengig av kinematikken. Hvis du endrer kinematikken (f.eks. skifte av hode), endres posisjonen til symmetripunktet.  
Kinematikkavhengig tilsvarer den positive dreieretningen til **SYM** ikke den positive dreieretningen til **SEQ**. Fastslå derfor posisjonen til symmetripunktet og dreieretningen til **SYM** på hver maskin før programmeringen.

## Utvalg av transformasjonsmåter

Transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** påvirker orienteringen til arbeidsplanets koordinatsystem ved hjelp av akseposisjonen til en såkalt fri roteringsakse.

Det er valgfritt om du vil angi **COORD ROT** eller **TABLE ROT**.

En ønsket roteringsakse blir til en fri roteringsakse ved følgende konstellasjon:


- roteringsaksen har ikke noen innvirkning på verktøystillingen, da roteringsaksen og verktøyaksen er parallelle under dreiesituasjonen
- roteringsaksen er den første roteringsaksen som går ut fra emnet, i den kinematiske kjeden

Funksjonen til transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** er dermed avhengig av de programmerte romvinklene og maskinkinematikken.



Merknader til programmeringen:

- Hvis det ikke oppstår en fri roteringsakse ved en dreiesituasjon, har transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** ingen funksjon.
- Ved bruk av funksjonen **PLANE AXIAL** har ikke transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** noen funksjon.

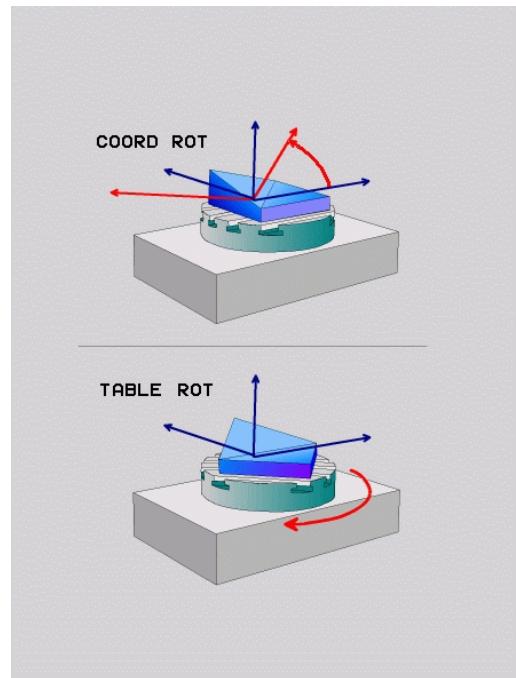

## Funksjon med en fri roteringsakse




Merknader til programmeringen

- For fremgangsmåten for posisjonering ved transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** er det irrelevant om den frie roteringsaksen er en bord- eller en hodeakse.
- Den resulterende akseposisjonen til den frie roteringsaksen er bl.a. avhengig av en aktiv grunnrotering.
- Orienteringen til arbeidsplanets koordinatsystem er i tillegg avhengig av en programmert rotasjon, f.eks. ved hjelp av syklus **10 ROTERING**.


### Skjermtast

### Funksjon

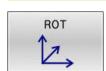

#### **COORD ROT:**

- > Styringen posisjonerer den frie roteringsaksen til 0
- > Styringen orienterer arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen

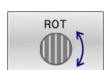

#### **TABLE ROT** med:

- SPA **og** SPB **lik** 0
- SPC **lik** **eller** **ulik** 0
- > Styringen orienterer den frie roteringsaksen i henhold til den programmerte romvinkelen
- > Styringen orienterer arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til basiskoordinatsystemet

#### **TABLE ROT** med:

- **Minst** SPA **eller** SPB **ulik** 0
- SPC **lik** **eller** **ulik** 0
- > Styringen posisjonerer ikke den frie roteringsaksen, posisjonen før dreiling av arbeidsplanet blir beholdt
- > Siden emnet ikke ble posisjonert, orienterer styringen arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen



Hvis det ikke har blitt valgt noen transformasjonstype, bruker styringen transformasjonstypen **COORD ROT** for **PLANE**-funksjonene.

### Eksempel

Det følgende eksempelet viser funksjonen til transformasjonstypen



**TABLE ROT** i forbindelse med en fri roteringsaks.

...		
<b>6 L B+45 R0 FMAX</b>	Forpoisjonere roteringsaks	
<b>7 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT</b>	Dreie arbeidsplan	
...		

### Opprinnelse

**A = 0, B = 45**

**A = -90, B = 45**

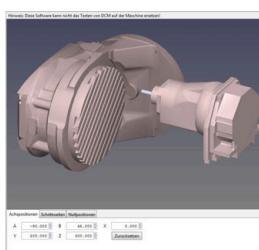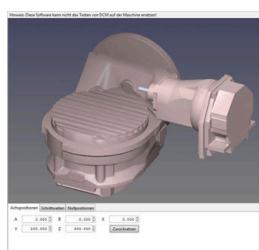

- > Styringen posisjonerer B-aksen til aksevinkelen B+45
- > Ved den programmerte dreiesituasjonen med SPA-90 blir B-aksen til den frie roteringsaksen
- > Styringen posisjonerer ikke den frie roteringsaksen, posisjonen til B-aksen før dreieing av arbeidsplanet blir beholdt
- > Siden emnet ikke ble posisjonert, orienterer styringen arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen SPB+20

### Dreie arbeidsplan uten roteringsakser



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Maskinprodusenten må ta hensyn til den nøyaktige vinkelen, for eksempel et påmontert vinkelhode, i kinematikkbeskrivelsen.

Du kan også justere det programmerte arbeidsplanet vertikalt mot verktøyet uten rotasjonsakser, for eksempel for å tilpasse arbeidsplanet til et påmontert vinkelhode.

Med funksjonen **PLANE SPATIAL** og posisjoneringsatferden **STAY** dreier du arbeidsplanet til den vinkelen som maskinprodusenten har angitt.

Eksempel med påmontert vinkelhode med fast verktøyretning **Y**:

### Eksempel

**11 TOOL CALL 5 Z S4500**

**12 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY**



Dreievinkelen må passe nøyaktig til verktøyvinkelen, ellers viser styringen en feilmelding.

## 11.3 Oppstilt bearbeiding (alternativ nr. 9)

### Funksjon

I forbindelse med **PLANE**-funksjonene og **M128** kan du foreta en oppstilt bearbeiding i dreid arbeidsplan.


Du kan omforme en oppstilt bearbeiding ved hjelp av følgende funksjoner:

- Oppstilt bearbeiding ved hjelp av inkrementell prosess på en rotasjonsaks
- Oppstilt bearbeiding ved hjelp av normalvektorer



Oppstilt bearbeiding i det dreide planet er bare mulig med radiusfresere. Med 45°-dreiehoder og -dreiebord kan du også definere oppstillingsvinkelen som romvinkel. Bruk **FUNCTION TCPM**.

**Mer informasjon:** "Kompenser verktøyoppstilling med **FUNCTION TCPM** (alternativ nr. 9)", Side 464

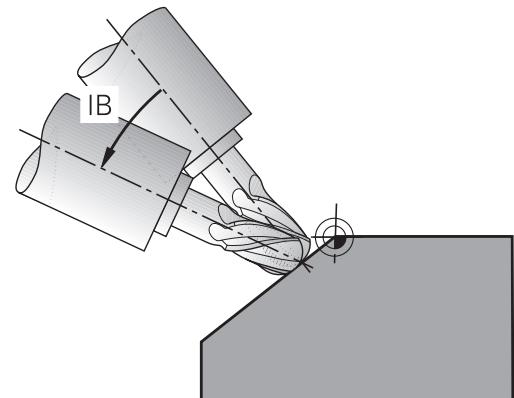

### Oppstilt bearbeiding ved inkrementell prosess på en rotasjonsaks

- Frikjør verktøy
- Definer en ønsket PLANE-funksjon, og følg med på posisjoneringen
- Aktiver M128.
- Kjør ønsket oppstillingsvinkel inkrementelt i den respektive aksen via en lineærblokk.

### Eksempel

* - ...	
12 L Z+50 R0 FMAX	; Posisjoner til sikker høyde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000	; Definer og aktiver PLANE-funksjon
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS	; Aktiver TCPM
15 L IB-17 F1000	; Still opp verktøy
* - ...	

## Oppstilt bearbeiding med normalvektorer

### Bruk

Ved oppstilt bearbeiding med normalvektorer utfører styringen en simultan 3-akset bevegelse. I dette tilfellet beholder styringen verktøyspissens posisjon ved posisjonering av rotasjonsaksene ved hjelp av tilleggsfunksjonen **M128** eller funksjonen **FUNCTION TCPM**.

**Mer informasjon:** "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieaksler (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 460

**Mer informasjon:** "Kompensér verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)", Side 464

Slik kjører du et NC-program med LN-blokker:

- ▶ Frikjør verktøy
- ▶ Definer en ønsket PLANE-funksjon, og følg med på posisjoneringen
- ▶ Aktiver M128.
- ▶ Kjør NC-programmet med LN-blokker der verktøyretningen er definert per vektor

### Eksempel

...	
<b>12 L Z+50 R0 FMAX</b>	Posisjonere til sikker høyde
<b>13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000</b>	Definere og aktivere PLANE-funksjon
<b>14 M128</b>	Aktiver M128.
<b>15 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.3 NY+0 NZ +0.9539 F1000 M3</b>	Stille inn skråfresvinkel via normalvektor
...	Definere bearbeiding i dreid plan

## 11.4 Tilleggsfunksjoner for roteringsakser

### Mating i mm/min ved roteringsakser A, B, C: M116 (alternativ nr. 8)

#### Standard fremgangsmåte

Styringen tolker den programmerte matingen ved en roteringsakse i grad/min (i mm-programmer og i inch-programmer). Banematingen er altså avhengig av avstanden fra verktøyets sentrum til roteringsaksens sentrum.

Jo større denne avstanden er, desto større blir banematingen.

#### Mating i mm/min for roteringsakser med M116



Følg maskinhåndboken!

Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.



Merknader til programmeringen:

- Funksjonen **M116** kan brukes med bord- og hodeakser.
- Funksjonen **M116** er også aktiv når funksjonen **Drei arbeidsplan** er aktiv.
- Det er ikke mulig å kombinere funksjonene **M128** eller **TCPM** med **M116**. Hvis du vil aktivere **M116** for en akse når funksjonen **M128** eller **TCPM** er aktiv, må du deaktivere utjevningsbevegelsen for denne aksen indirekte ved hjelp av funksjonen **M138**. Indirekte fordi du med **M138** angir aksen som funksjonen **M128** eller **TCPM** er aktiv i. Dermed er **M116** automatisk aktiv på den aksen som du ikke har valgt med **M138**.  
**Mer informasjon:** "Utvalg av dreieakser: M138", Side 462
- Uten funksjonene **M128** eller **TCPM** kan **M116** også være aktiv for to akser samtidig.

Styringen tolker den programmerte matingen for en roteringsakse i mm/min (eller 1/10 tomme/min). Styringen beregner da alltid matingen for denne NC-blokken ved blokkstart. Matingen for en roteringsakse forandrer seg ikke mens NC-blokken kjøres, heller ikke når verktøyet beveger seg mot roteringsaksens sentrum.

#### Funksjon

**M116** er aktiv i arbeidsplanet. **M116** stilles tilbake med **M117**. Ved programslutt blir **M116** uansett opphevret.

**M116** er aktiv fra blokkstart.

## Kjøre rotasjonsaksen optimalt i banen: M126

### Standard fremgangsmåte



Følg maskinhåndboken!

Posisjoneringsatferden til roteringsaksene er en maskinavhengig funksjon.

**M126** virker kun for moduloakser.

For moduloakser begynner akseposisjonen på startverdien  $0^\circ$  etter at modulolengden på  $0^\circ\text{-}360^\circ$  er overskredet. Dette gjelder for mekaniske akser som kan dreies uendelig.

For akser som ikke er moduloakser, er maksimal dreiling mekanisk begrenset. Rotasjonsaksens posisjonsvisning kobler ikke tilbake til startverdien, f.eks.  $0^\circ\text{-}540^\circ$ .

Maskinparameteren **shortestDistance** (nr. 300401) fastlegger standard adferd ved posisjonering av roteringsaksene. Den innvirker bare på roteringsaksene hvis posisjonsvisning er begrenset til et arbeidsområde på under  $360^\circ$ . Når parameteren er inaktiv, kjører styringen den programmerte avstanden fra aktuell posisjon til nominell posisjon. Når parameteren aktiv, kjører styringen til den nominelle posisjonen på korteste avstand (selv uten **M126**).

### Fremgangsmåte uten M126:

Uten **M126** kjører styringen en roteringsakse en lang avstand. Dette gjelder roteringsakser som har fått redusert verdien til under  $360^\circ$ .

Eksempler:

Aktuell posisjon	Nominell posisjon	Kjøreavstand
$350^\circ$	$10^\circ$	$-340^\circ$
$10^\circ$	$340^\circ$	$+330^\circ$

### Fremgangsmåte ved M126

Med **M126** kjører styringen en roteringsakse den korteste avstanden. Dette gjelder roteringsakser som har fått redusert verdien til under  $360^\circ$ .

Eksempler:

Aktuell posisjon	Nominell posisjon	Kjøreavstand
$350^\circ$	$10^\circ$	$+20^\circ$
$10^\circ$	$340^\circ$	$-30^\circ$

### Funksjon

**M126** er aktiv fra blokkstart.

**M127** og en programslutt tilbakestiller **M126**.

## Redusere visningen av roteringsaksen til verdi under 360°: M94

### Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet fra gjeldende vinkelverdi til den programmerte vinkelverdien.

#### Eksempel:

Gjeldende vinkelverdi: 538°

Programmert vinkelverdi: 180°

Faktisk kjøreavstand: -358°

### Fremgangsmåte ved M94

Styringen reduserer den gjeldende vinkelverdien ved blokkstart til en verdi under 360° og kjører deretter til den programmerte verdien.

Hvis flere roteringsaksjer er aktive, reduserer **M94** verdien for alle roteringsaksene. Det er også mulig å angi en roteringsaksje etter **M94**. Styringen reduserer da bare verdien for denne aksen.

Hvis du har angitt en kjøregrense eller en endebryter for programvare er aktiv, er **M94** uten funksjon for den tilhørende aksen.

**21 L M94**

; Reduser vist verdi for alle rotasjonsaksjer

**21 L M94 C**

; Reduser vist verdi for C-aksen

**21 L C+180 FMAX M94**

; Reduser de viste verdiene for alle aktive rotasjonsaksjer, og kjør med C-aksen på den programmerte verdien

### Funksjon

**M94** er aktiv bare i NC-blokken der **M94** er programmert.

**M94** er aktiv fra blokkstart.

## Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieaksen (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)

### Standard fremgangsmåte

Hvis posisjoneringsvinkelen til verktøyet endres, oppstår det en forskyvning av verktøyspissen i forhold til den nominelle posisjonen. Styringen kompenserer ikke for denne forskyvningen. Hvis operatøren ikke tar hensyn til dette avviket, utføres bearbeidingen forskjøvet.

### Fremgangsmåte ved M128 (TCPM:Tool Center Point Management)

Hvis posisjonen på en stort dreieakse forandrer seg i NC-programmet, blir allikevel den posisjonen verktøyspissen har i forhold til emnet, ikke endret under dreingen.

#### MERKNAD


##### Kollisjonsfare!

Roteringsaksen med Hirth-fortanningen må kjøres ut av fortanningen ved dreingen. Det er fare for kollisjon under utkjøringen og dreiebevegelsen!

- Frikjør verktøyet før stillingen til dreieaksen blir endret.

Etter **M128** kan du legge inn enda en mating, slik at styringen kun utfører kompenseringsbevegelsene i de lineære aksene.

Hvis du vil endre rotatingsaksens stilling med håndrattet mens programmet kjører, bruker du **M128** sammen med **M118**. Overlagingen av en håndrattposisjonering skjer når **M128** er aktiv, avhengig av innstillingen i 3D-ROT-menyen for driftsmodusen **Manuell drift**, i det aktive koordinatsystemet eller i koordinatsystemet som ikke er dreid.

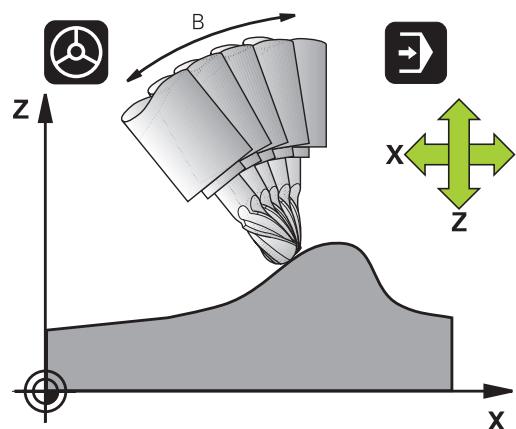

**i** Merknader til programmeringen:

- Tilbakestill funksjonen **M128** før posisjoneringer med **M91** eller **M92** og før en **TOOL CALL**-blokk.
- For å unngå skader på konturen bør du bare bruke kulefres med **M128**.
- Verktøy lengden må henvise til kulesentrumet til Kulefres
- Når **M128** er aktiv, viser styringen symbollet **TCPM** i statusindikatoren.

### M128 ved dreibare bord

Når du programmerer en bevegelse for dreiebord med aktiv **M128**, vil styringen også dreie koordinatsystemet. Hvis du f. eks. dreier C-aksen 90° (med posisjonering eller med nullpunktforflytning) og deretter programmerer en bevegelse i X-aksen, vil styringen utføre bevegelsen i maskinaksen Y.

Også nullpunktet som er satt og som forskyves med rundbordets bevegelse, transformeres av styringen.

### M128 ved tredimensjonal verktøykorrigering

Hvis du utfører en tredimensjonal verktøykorrigering ved aktiv **M128** og aktiv radiuskorrigering **RL/RR**, posisjonerer styringen roteringsaksen automatisk ved visse maskingeometrier (rundfresing).

**Mer informasjon:** "Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)", Side 470

### Funksjon

**M128** er aktiv fra blokkstart, **M129** ved blokkslutt. **M128** er aktiv også i manuell drift og blir værende aktiv etter endring av driftsmodus. Matingen for utjevningsbevegelsen gjelder helt til du programmerer en ny, eller til du tilbakestiller **M128** med **M129**.

**M128** tilbakestilles med **M129**. Hvis du velger et nytt NC-program i en driftsmodus for programkjøring, vil styringen tilbakestille **M128**.

**Eksempel: Utføre utjevningsbevegelser med kun en mating på 1000 mm/min:**

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

### Skråfresing med ikke-styrte roteringsaksjer

Hvis du har ikke-styrte roteringsaksjer på maskinen (såkalte måleaksjer), kan du i kombinasjon med **M128** også utføre aktiverede bearbeidinger med disse aksene.

Slik går du frem:

- 1 Plasser roteringsaksene manuelt i ønsket posisjon. **M128** kan ikke være aktiv.
- 2 Aktivere **M128**: Styringen leser de aktuelle verdiene til alle tilgjengelige roteringsaksjer. På det grunnlaget beregner den de nye posisjonene til verktøyets sentrum og oppdaterer posisjonsvisningen
- 3 Styringen utfører den nødvendige utligningsbevegelsen med den neste posisjoneringsblokken.
- 4 Utfør bearbeiding.
- 5 Ved programslutt tilbakestilles **M128** med **M129**, og roteringsaksen plasseres på nytt i utgangsposisjon



Så lenge **M128** er aktiv, overvåker styringen den aktuelle posisjonen til den ikke styrte roteringsaksen. Hvis den aktuelle posisjonen avviker fra den nominelle posisjonen med en verdi som er definert av maskinprodusenten, viser styringen en feilmelding og avbryter programkjøringen.

## Utvalg av dreieakser: M138

### Standard fremgangsmåte

Ved funksjonene **M128**, **TCPM** og **Drei arbeidsplan** tar styringen hensyn til roteringsaksene som maskinprodusenten har fastsatt i maskinparametrene.

### Fremgangsmåte ved M138

Ved funksjonene som er angitt over, tar styringen bare hensyn til de dreieaksene du har definert med **M138**.



Følg maskinhåndboken!

Hvis du begrenser antallet dreieakser med funksjonen **M138**, kan også dreiemulighetene på maskinen din bli begrenset. Maskinprodusenten fastsetter om styringen tar hensyn til aksevinklene til de bortvalgte aksene eller setter dem på 0.

### Funksjon

**M138** er aktiv fra blokkstart.

Du tilbakestiller **M138** ved å programmere **M138** på nytt uten å angi dreieakser.

### Eksempel

For funksjonene som er angitt over, tar du bare hensyn til dreieakse C.

**L Z+100 R0 FMAX M138 C**

## Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken i faktiske/nominelle posisjoner ved blokkslutt: M144 (alternativ nr. 9)

### Standard fremgangsmåte

Hvis kinematikken endres, f.eks. på grunn av at det blir byttet til en forsatsspindel eller at en posisjoneringsvinkel blir angitt, kompenserer ikke styringen for endringen. Hvis operatøren ikke tar hensyn til kinematikkendringen i NC-programmet, utføres bearbeidningen forskjøvet.

### Fremgangsmåte ved M144



Følg maskinhåndboken!

Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

Med funksjonen **M144** tar styringen hensyn til endringen av maskinkinematikken i posisjonsvisningen og kompenserer for forskyvningen av verktøysspissen i forhold til emnet.



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Posisjoneringer med **M91** eller **M92** er tillatt når **M144** er aktiv.
- Posisjonsvisningen i driftsmodiene **Prog. kjøring blokkrekke** og **Prog. kjøring enkeltblokk** forandrer seg ikke før roteringsaksene har nådd sluttposisjonen.

### Funksjon

**M144** er aktiv fra blokkstart. **M144** fungerer ikke i kombinasjon med **M128** eller ved dreiling av arbeidsplan.

**M144** oppheves ved at du programmerer **M145**.

## 11.5 Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)

### Funksjon



Følg maskinhåndboken!


Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

**FUNCTION TCPM** er en videreutvikling av funksjonen **M128**. Med denne funksjonen kan du fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av rotasjonsaksene.

Du kan selv definere virkemåten til ulike funksjoner med **FUNCTION TCPM**:

- Virkemåte for programmert mating: **F TCP / F CONT**
- Tolking av rotatingsaksenkoordinatene som er programmert i NC-programmet: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Orienteringsinterpolasjonstype mellom start- og målposisjon: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**
- Valgfritt valg av verktøynullpunkt og rotatingsentrums posisjon: **REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**
- Valgfri matebegrensning for utjevningsbevegelser i lineæraksene ved bevegelser med rotatingsaksseandel: **F**

Når funksjon **FUNCTION TCPM** er aktiv, viser styringen symbolet **TCPM** i posisjonsvisningen

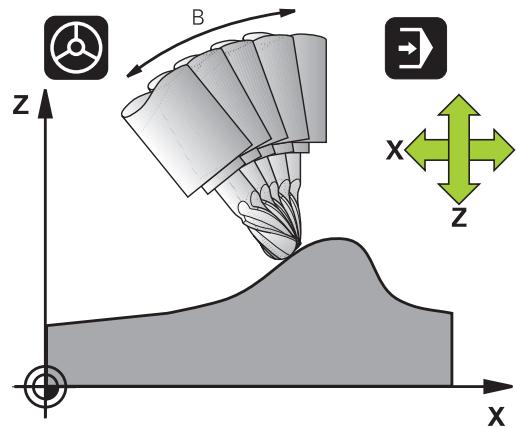

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Roteratingsaksene med Hirth-fortanningen må kjøres ut av fortanningen ved dreieningen. Det er fare for kollisjon under utkjøringen og dreiebevegelsen!

- ▶ Frikjør verktøyet før stillingen til dreieaksen blir endret.



Merknader til programmeringen:

- Tilbakestill funksjonen **FUNCTION TCPM** før posisjoneringer med **M91** eller **M92** og før en **TOOL CALL**-blokk.
- Ved planfresing må du utelukkende bruke Kulefres for å unngå at konturen skades. I kombinasjon med andre verktøyformer må du kontrollere NC-programmet for mulige konturskader ved hjelp av den grafiske simuleringen.

## Definere FUNKSJON TCPM

SPEC  
FCT

- ▶ Velge spesialfunksjoner
- ▶ Velge programmeringshjelp
- ▶ Vælg funksjonen **FUNKSJON TCPM**


PROGRAM  
FUNKSJONERFUNCTION  
TCPM

## Slik virker den programmerte matingen

Du kan velge mellom to funksjoner når du programmerer matingen:

F  
TCPF  
CONTOUR

- ▶ **F TCP** fastsetter at den programmerte matingen tolkes som faktisk relativhastighet mellom verktøysspissen (**tool center point**) og emnet.
- ▶ **F CONT** fastsetter at den programmerte matingen tolkes som banemating for aksene som er programert i NC-blokkene.

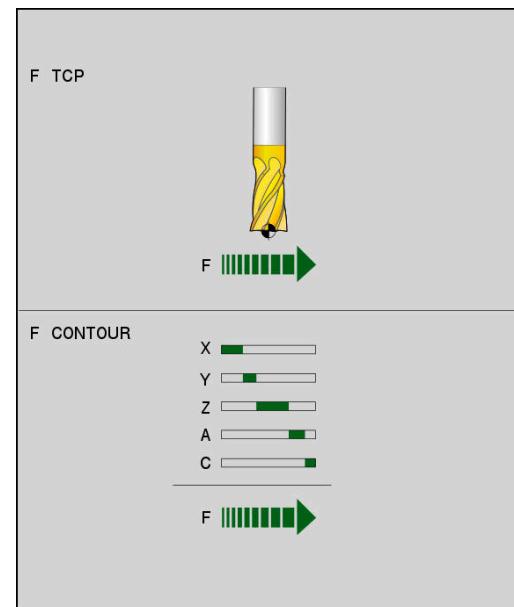

## Eksempel

...	
<b>13 FUNCTION TCPM F TCP ...</b>	Matingen refererer til verktøysspissen.
<b>14 FUNCTION TCPM F CONT ...</b>	Matingen tolkes som banemating.
...	

## Tolking av de programmerte rotatingsaksekoordinatene

Maskiner med 45°-dreiehoder eller 45°-dreiebord har til nå ikke hatt enkel mulighet for innstilling av skråfresvinkel eller verktøyorientering på grunnlag av koordinatsystemet (romvinkelen) som er aktivt i øyeblikket. Denne funksjonen har bare kunnet realiseres via eksternt opprettede NC-programmer med flate-normalvektorer (LN-blokker).

Styringen har følgende funksjoner:


AXIS  
POSITION

- ▶ **AXIS POS** fastsetter at styringen skal tolke rotatingsaksenes programmerte koordinater som nominell posisjon for den gjeldende aksen.
- ▶ **AXIS SPAT** fastsetter at styringen skal tolke rotatingsaksenes programmerte koordinater som romvinkler.

AXIS  
SPATIAL

**i** Merknader til programmeringen:

- Funksjonen **AXIS POS** er hovedsakelig egnet i forbindelse med rotatingsaksen som er plassert rettvinklet. Bare når de programmerte rotatingsaksekoordinatene definerer den ønskede retningen til arbeidsplanet korrekt (f.eks. programmert ved hjelp av et CAM-system), kan du bruke **AXIS POS** med avvikende maskinkonsepter (f.eks. 45°-dreiehoder).
- Ved hjelp av funksjonen **AXIS SPAT** definerer du romvinkelen som refererer til (ev. det dreide) koordinatsystemet som er aktivt for øyeblikket. De definerte vinklene fungerer dermed som inkrementelle romvinkler. Du må alltid programmere alle tre romvinkler i den første posisjoneringsblokken etter **AXIS SPAT**-funksjonen, også ved romvinkler på 0°.

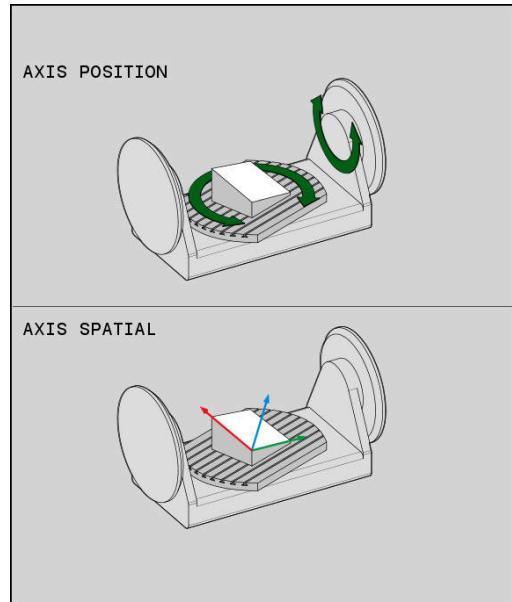

## Eksempel

...	
<b>13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...</b>	Rotasjonsaksekoordinatene er aksevinkler.
...	
<b>18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...</b>	Rotasjonsaksekoordinatene er romvinkler.
<b>20 L A+0 B+45 C+0 F MAX</b>	Stille inn verktøyorientering på B+45 grader (romvinkel). Definere romvinkel A og C med 0.
...	

## Orienteringsinterpolasjon mellom start- og målposisjon


Med funksjonen bestemmer du hvordan verktøyorienteringen skal interpolere mellom programmert start- og målposisjon:



- ▶ **PATHCTRL AXIS** bestemmer at rotasjonsaksene mellom start- og målposisjon interpolerer lineært. Flaten som dannes av freasing med verktøyomfanget (**rundfresing**), er ikke nødvendigvis jevn og avhenger av maskinkinematikken.
- ▶ **PATHCTRL VECTOR** bestemmer at verktøyorienteringen i NC-blokken alltid skal være på planet som ble fastsatt med start- og sluttorientering. Hvis vektoren ligger på dette planet mellom start- og sluttposisjon, vil freasingen generere en jevn flate med verktøyomfanget (**rundfresing**).



I begge tilfeller vil det programmerte verktøynullpunktet bevege seg på en linje mellom start- og målposisjon.

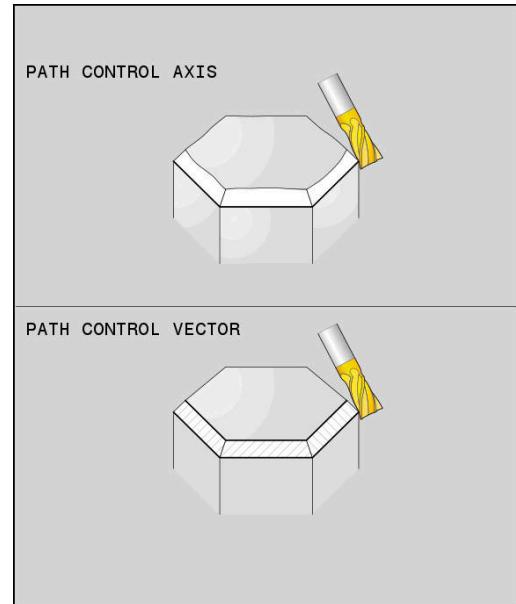

For å oppnå en kontinuerlig fleraksebevegelse kan du definere syklus **32** med en **toleranse for roteringsakser**.

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

### PATHCTRL AXIS

I NC-programmer bruker du varianten **PATHCTRL AXIS** med små orienteringsendringer for hver NC-blokk. Vinkelen **TA** i syklus **32** kan dermed være stor.

Du kan bruke **PATHCTRL AXIS** både ved planfresing og rundfresing.

**Mer informasjon:** "Kjøre CAM-programmer", Side 480



HEIDENHAIN anbefaler varianten **PATHCTRL AXIS**. Denne muliggjør en jevn bevegelse, noe som er en fordel for materialets overflate.

### PATHCTRL VECTOR

I NC-programmer bruker du varianten **PATHCTRL VECTOR** med store orienteringsendringer for hver NC-blokk.

#### Eksempel

...	
<b>13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS</b>	Rotasjonsaksene interpoleres lineært mellom start- og målposisjon for NC-blokk.
<b>14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR</b>	Rotasjonsaksene interpoleres slik at verktøyvektoren i NC-blokken alltid ligger i planet som ble fastsatt med start- og målorientering.
...	


## Valg av verktøynullpunkt og roteringssentrum

Du kan velge mellom to funksjoner når du definerer verktøynullpunkt og roteringssentrum:

REF POINT TIP-TIP
REF POINT TIP-CNT
REF POINT CNT-CNT

- ▶ **REFPNT TIP-TIP** posisjonerer til (den teoretiske) verktøysspissen. Roteringssentrum er også i verktøysspissen.
- ▶ **REFPNT TIP-CENTER** posisjonerer til verktøysspissen. Roteringssentrum er sentrum av skjæreradiusen.
- ▶ **REFPNT CENTER-CENTER** posisjonerer til sentrum av skjæreradiusen. Roteringssentrum er også sentrum av skjæreradiusen.

Angivelsen av nullpunktet er valgfritt. Hvis du ikke angir noe, bruker styringen **REFPNT TIP-TIP**.

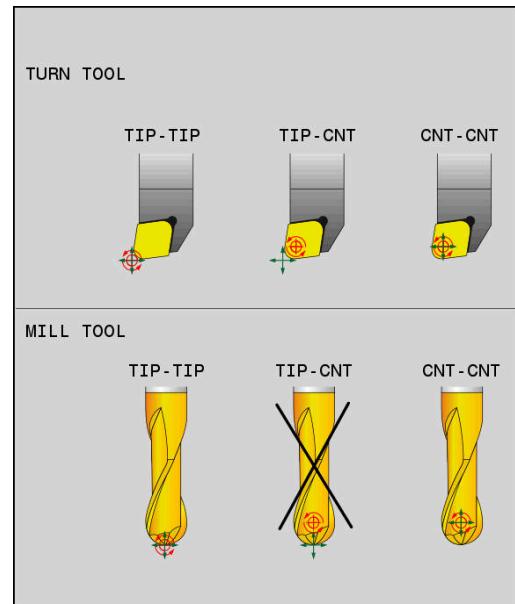

### REFPNT TIP-TIP

Varianten **REFPNT TIP-TIP** tilsvarer standardatferden til **FUNCTION TCPM**. Du kan bruke alle sykluser og funksjoner som også har vært tillatt hittil.

### REFPNT TIP-CENTER

Varianten **REFPNT TIP-CENTER** er hovedsakelig laget for å brukes med dreieverktøy. Her sammenfaller ikke dreiepunktet og posisjoneringspunktet. Ved en NC-blokk blir dreiepunktet (sentrum av skjæreradiusen) holdt på plass, men verktøysspissen er ikke lenger i utgangsposisjonen ved slutten av blokken.

Hovedmålet med valget av dette nullpunktet er å kunne dreie komplekse konturer i dreiemodus med aktiv radiuskorrektur og samtidig oppstilling av dreieaksen (simultandreiing). Denne funksjonen er bare beregnet for bruk når styringen er i dreiemodus (alternativ nr. 50). Dette programvarealternativet blir for tiden bare støttet av TNC 640.

### REFPNT CENTER-CENTER

Du kan bruke varianten **REFPNT CENTER-CENTER** til å utføre CAD-CAM-genererte NC-programmer med et verktøy som er målt på spissen. Disse programmene vises med midtpunktbaner for skjæreradius.

Denne funksjonaliteten var hittil bare mulig å oppnå ved å forkorte verktøyet med **DL**. Varianten med **REFPNT CENTER-CENTER** har den fordelen at styringen kjenner til den faktiske verktøylengden.

Hvis du programmerer lommefresesykluser med **REFPNT CENTER-CENTER**, viser styringen en feilmelding.

## Eksempel

...	
<b>13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP</b>	Verktøynullpunkt og roteringssentrum er i verktøyspissen
<b>14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER</b>	Verktøynullpunkt og roteringssentrum er i sentrum av skjæreradiusen
...	

## Begrense lineærmatingen


Med den valgfrie inntastingen **F** begrenser du matingen av lineæraksene ved bevegelser med rotasjonsakseandeler.

På den måten kan du forhindre raske utjevningsbevegelser, for eksempel ved tilbaketrekkingsbevegelser i ilgang



Ikke velg verdien for begrensning av lineærmatingen for lav, siden det kan oppstå sterke matesvingninger på verktøyets referansepunkt (TCP). Matesvingninger fører til forringet overflatekvalitet.  
Matebegrensningen virker ved aktiv **FUNCTION TCPM** kun på bevegelser med en rotasjonsakseandel, ikke på rene lineæraksebevegelser.

Begrensningen i lineæraksematingen forblir virksom til du programmerer en ny eller tilbakestiller **FUNCTION TCPM**.

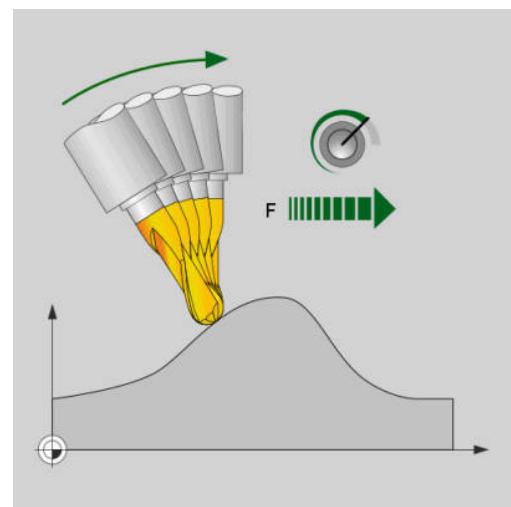

## Eksempel

<b>13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER F1000</b>	Maksimal mating for utjevningsbevegelse i lineæraksene utgjør 1000 mm/min
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

## Tilbakestille FUNCTION TCPM



- Bruk **FUNCTION RESET TCPM** hvis du vil tilbakestille funksjonen målrettet i et NC-program.



Hvis du velger et nytt NC-program i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** eller **Programkjøring blokkrekke**, stiller styringen automatisk tilbake funksjonen **TCPM**.

## Eksempel

...	
<b>25 FUNCTION RESET TCPM</b>	Tilbakestill FUNCTION TCPM
...	

## 11.6 Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)

### Innføring



Styringen kan utføre en tredimensjonal verktøykorrigering (3D-korrigering) for lineære blokker. I tillegg til koordinatene X, Y og Z for det lineære sluttspunktet må disse NC-blokkene også inneholde komponentene NX, NY og NZ for flatenormalvektoren.

**Mer informasjon:** "Definisjon av en normert vektor", Side 472

For en valgfri verktøyoppstilling må NC-blokkene i tillegg inneholde en verktøyvektor med komponentene TX, TY og TZ.

**Mer informasjon:** "Definisjon av en normert vektor", Side 472

Du må beregne det lineære sluttspunktet, komponentene i flatenormalene og komponentene for verktøyorienteringen med et CAM-system.

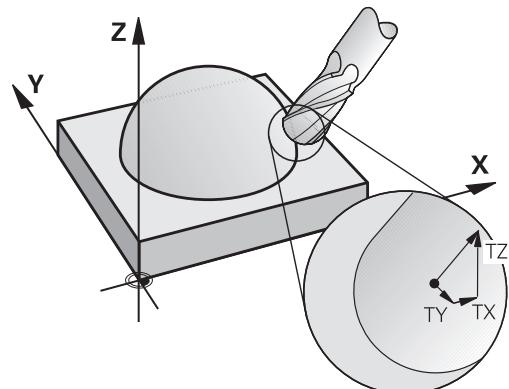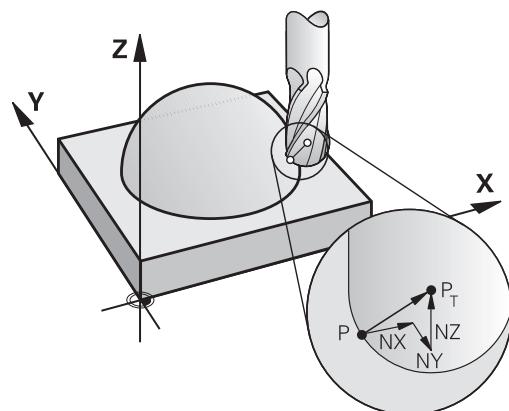

### Anvendelsesområder

- Ved bruk av verktøy med mål som ikke samsvarer med de målene som er beregnet av CAM-systemet (3D-korrigering uten definisjon av verktøyorienteringen).
- Planfresing: Korrigering av fresgeometrien i retning mot flatenormalene (3D-korrigering uten og med definisjon av verktøyorienteringen). Avsponingen utføres fortrinnsvis med fremsiden av verktøyet.
- Rundfresing: Korrigering av fresradius loddrett på bevegelsesretningen og loddrett på verktøyretningen (tredimensjonal radiuskorrigering med definisjon for verktøyorienteringen). Avsponingen utføres fortrinnsvis med sideflaten av verktøyet.

## Undertrykke feilmelding ved positiv verktøytoleranse: **M107**

### Standard fremgangsmåte

Ved positive verktøykorrigeringer er det fare for å skade programmerte konturer. Ved NC-programmer med flatenormalblokker kontrollerer styringen om det oppstår kritiske toleranser på grunn av verktøykorrigeringene og viser i så fall en feilmelding.

Ved rundfresing viser styringen i følgende tilfelle en feilmelding.

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$

Ved planfresing viser styringen i følgende tilfeller en feilmelding.

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > R + DR_{Tab} + DR_{Prog}$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < 0$
- $DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > 0$

### Fremgangsmåte med M107

Med **M107** undertrykker styringen feilmeldingen.

### Funksjon

**M107** aktiveres ved blokkslutt.

**M107** tilbakestilles med **M108**.



Med funksjonen **M108** kan du kontrollere radiusen til et søsterverktøy selv når tredimensjonal verktøykorrigering ikke er aktiv.


## Definisjon av en normert vektor

En normert vektor er en matematisk størrelse som har en verdi på 1, og som kan ha en hvilken som helst retning. Ved LN-blokker trenger styringen inntil to normerte vektorer, én for retningen til flatenormalen og i tillegg en (valgfri) for å bestemme retningen på verktøyorienteringen. Retningen til flatenormalene defineres med komponentene NX, NY og NZ. Ved ende- og Kulefres peker den loddrett bort fra emneoverflaten og mot verktøynullpunktet PT. En torusfres har begge mulighetene PT eller PT' (se illustrasjonen). Retningen til verktøyorienteringen er definert med komponentene TX, TY og TZ.



### Merknader til programmeringen:

- NC-syntaksen må ha rekkefølgen X,Y, Z for posisjonen og NX, NY, NZ, samt TX, TY, TZ for vektorene.
- NC-syntaksen til LN-blokkene må alltid inneholde alle koordinatene og alle flatenormalene, selv om verdiene ikke har forandret seg i forhold til forrige NC-blokk.
- For å unngå mulige matebrudd under bearbeidingen må vektorene beregnes og vises nøyaktig (minst 7 desimaler er anbefalt).
- 3D-verktøykorrigering ved hjelp av flatenormalvektorer har en innvirkning på koordinatangivelsene i hovedaksene X, Y, Z.
- Hvis du bytter til et verktøy med et overmål (positiv deltaverdi), vil styringen vise en feilmelding. Du kan overstyre feilmeldingen med funksjonen **M107**.
- Styringen advarer ikke mot mulige konturskader som kan oppstå på grunn av overmål på verktøy, med en feilmelding.

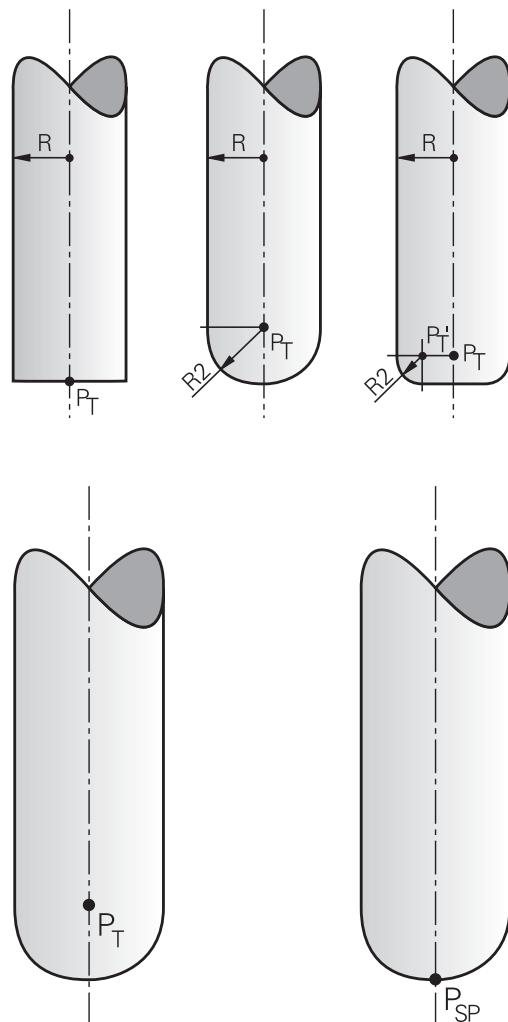

## Tillatte verktøyformer

De tillatte verktøyformene definerer du i verktøytabellen med verktøyradiene **R** og **R2**:

- Verktøyradius **R**: mål fra verktøyets sentrum til verktøyets ytterside
- Verktøyradius 2 **R2**: avrundingsradius fra verktøyspissen til verktøyets ytterside

Verdien til **R2** bestemmer formen på verktøyet:

- **R2 = 0**: endefres
- **R2 > 0**: fres med hjørneradius (**R2 = R**: Kulefres)

Disse verdiene danner også grunnlaget for koordinatene til verktøynullpunktet **PT**.

## Bruke andre verktøy: deltaverdier

Når du tar i bruk verktøy som har andre mål enn de opprinnelig monterte verktøyene, må du legge inn differansene for lengde og radius som deltaverdier i verktøytabellen eller i NC-programmet:


- Positiv deltaverdi **DL, DR**: Verktøymålene er større enn målene på originalverktøyet (toleranse).
- Negativ deltaverdi **DL, DR**: Verktøymålene er mindre enn målene på originalverktøyet (undermål).

Styringen korrigerer deretter verktøyposisjonen med summen av deltaverdiene fra verktøytabellen og den programmerte verktøykorrekturen (verktøyoppkall eller korrekturtabell).

Med **DR 2** kan du forandre avrundingsradiusen til verktøyet og dermed ev. også verktøyformen.

Hvis du vil arbeide med **DR 2**, gjelder følgende:

- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = 0$ : endefres
- $0 < R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < R$ : fres med hjørneradius
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = R$ : Kulefres

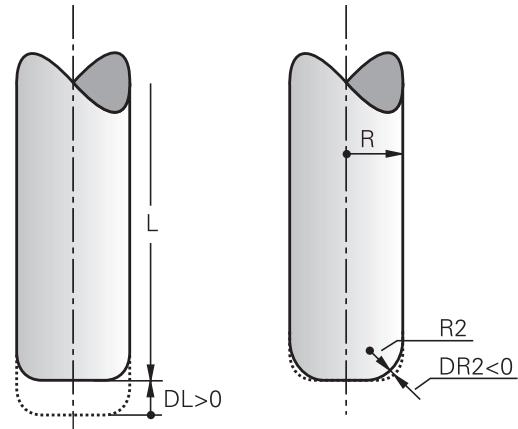


### 3D-korrigering uten TCPM

Styringen utfører en 3D-korrigering ved bearbeidinger med tre akser hvis NC-programmet ble vist med flatenormaler. Radiuskorrigeringen **RL/RR** og **TCPM** eller **M128** må være inaktiv. Styringen forskyver verktøyet i retning av flatenormalene med en avstand som tilsvarer deltaverdiene (verktøytabell og **TOOL CALL**).



Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen ( $R + DR$ ) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

**Mer informasjon:** "Tolking av den programmerte banen", Side 479

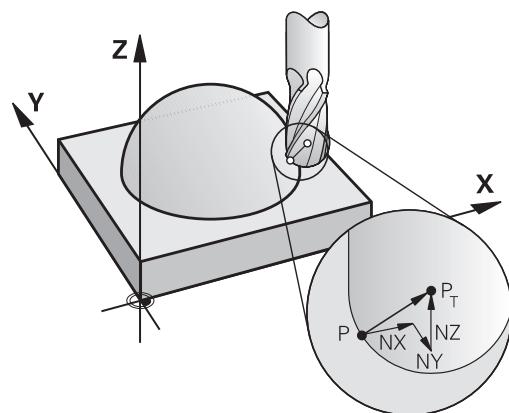

#### Eksempel: blokkformat med flatenormaler

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165NX+0.2637581 NY+0.0078922
      NZ-0.8764339 F1000 M3
```

**LN:** Rett linje med 3D-korrigering

**X, Y, Z:** Korrigerte koordinater for det lineære slutt-punktet

**NX, NY, NZ:** Komponenter i flatenormalene

**F:** Mating

**M:** Tilleggsfunksjoner


## Rundfresing: 3D-korrigering med TCPM

Planfresing er en bearbeidning med fremsiden av verktøyet. Hvis NC-programmet inneholder flatenormaler og **TCPM** eller **M128** er aktiv, utføres det en 3D-korrigering ved bearbeidningen med 5 akser. Radiuskorrigeringen RL/RR må ikke være aktiv. Styringen forskyver verktøyet i retning av flatenormalene med en avstand som tilsvarer deltaverdiene (verktøytabell og **TOOL CALL**).



Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen (**R + DR**) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

**Mer informasjon:** "Tolking av den programmerte banen", Side 479

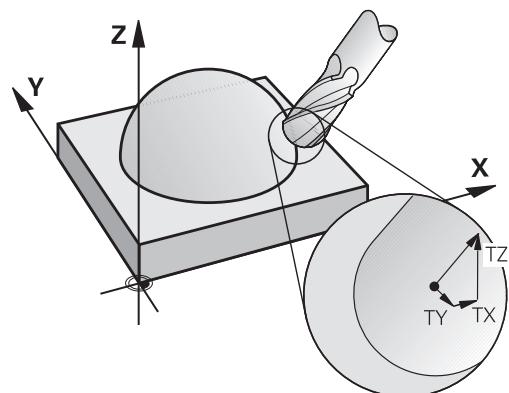

Hvis det ikke er definert en verktøyorientering i **LN**-blokken, holder styringen verktøyet loddrett mot verktøykonturen ved aktiv **TCPM**.

**Mer informasjon:** "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieaksler (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 460

Hvis det i **LN**-blokken er definert en verktøyorientering **T** og M128 (eller **FUNKSJON TCPM**) samtidig er aktiv, posisjonerer styringen roteringsaksene til maskinen automatisk slik at verktøyet får den forhåndsinnstilte verktøyorienteringen. Hvis du ikke har aktivert **M128** (eller **FUNKSJON TCPM**), ignorerer styringen retningsvektoren **T**, selv om denne er definert i **LN**-blokken.



Følg maskinhåndboken!

Styringen kan ikke posisjonere roteringsaksene automatisk på alle maskiner.

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Roteringsaksene til en maskin kan ha begrensede kjøreområder, f.eks. B-hodeakse med  $-90^\circ$  til  $+10^\circ$ . Hvis dreievinkelen endres til over  $+10^\circ$ , kan det føre til en  $180^\circ$ -dreiling av bordaksen. Det er fare for kollisjon under dreibevegelsen!

- ▶ Programmer eventuelt en sikker posisjon før dreieningen.
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

**Eksempel: blokkformat med flatenormaler uten verktøyorientering**

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

**Eksempel: blokkformat med flatenormaler og verktøyorientering**

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319  
F1000 M128
```

**LN:** Rett linje med 3D-korrigering

**X, Y, Z:** Korrigerte koordinater for det lineære slutt-punktet

**NX, NY, NZ:** Komponenter i flatenormalene

**TX, TY, TZ:** Komponentene til den normerte vektoren for verktøyorientering

**F:** Mating


**M:** Tilleggsfunksjoner

## Rundfresing: 3D-radiuskorrigering med TCPM og radiuskorrigering (RL/RR)

Styringen forskyver verktøyet loddrett mot bevegelsesretningen, og loddrett mot verktøyretningen med en avstand som tilsvarer summen av deltaverdiene **DR** (verktøytabell og NC-program). Korrigeringsretningen fastsetter du med radiuskorrigeringen **RL/RR** (se illustrasjon, bevegelsesretning Y+). For at styringen skal klare å orientere verktøyet i henhold til forhåndsinnstillingen, må du aktivere funksjonen **M128** eller **TCPM**.

**Mer informasjon:** "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieaksler (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 460

Styringen posisjonerer da roteringsaksene automatisk på maskinen, slik at verktøyet får den angitte verktøyorienteringen med den aktive korrigeringen.

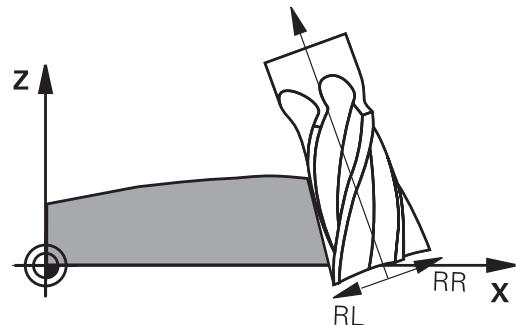

Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen er bare mulig med romvinkler. Maskinprodusenten definerer inntastingsmuligheten. Styringen kan ikke posisjonere roteringsaksene automatisk på alle maskiner.



Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen (**R + DR**) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

**Mer informasjon:** "Tolking av den programmerte banen", Side 479

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Roteringsaksene til en maskin kan ha begrensede kjøreområder, f.eks. B-hodeakse med -90° til +10°. Hvis dreievinkelen endres til over +10°, kan det føre til en 180°-dreiling av bordaksen. Det er fare for kollisjon under dreiebevegelsen!

- ▶ Programmer eventuelt en sikker posisjon før dreieningen.
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Du kan definere verktøyorienteringen på to måter:

- I LN-blokk ved å angi komponentene TX, TY og TZ.
- I en L-blokk ved å angi koordinatene for roteringsaksene.

**Eksempel: Blokkformat med verktøyorientering**

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339  
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

- LN:** Rett linje med 3D-korrigering  
**X, Y, Z:** Korrigerte koordinater for det lineære slutt-punktet  
**TX, TY, TZ:** Komponentene til den normerte vektoren for verktøyorientering  
**RR:** Korrigering av verktøyradius  
**F:** Mating  
**M:** Tilleggsfunksjoner

**Eksempel: Blokkformat med roteringsaksjer**

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000  
M128
```

- L:** Linje  
**X, Y, Z:** Korrigerte koordinater for det lineære slutt-punktet  
**B, C:** Koordinatene for roteringsaksene til verktøy-orienteringen  
**RL:** Radiuskorrigering  
**F:** Mating  
**M:** Tilleggsfunksjoner

## Tolkning av den programmerte banen

Med funksjonen **FUNCTION PROG PATH** avgjør du om styringen refererer til bare deltaverdiene eller til hele verktøyradiusen under 3D-radiuskorrekturen. Når du slår på **FUNCTION PROG PATH**, tilsvarer de programmerte koordinatene nøyaktig konturkoordinatene. Med **FUNCTION PROG PATH OFF** slår du av den spesielle tolkningen.

### Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PROG PATH**



Du har følgende muligheter:

Skjermtast	Funksjon
	Slå på tolkning av den programmerte banen som kontur Under 3D-radiuskorrigeringen beregner styringen den fullstendige verktøyradiusen <b>R + DR</b> og den fullstendige hjørneradiusen <b>R2 + DR2</b> .
	Slå av spesiell tolking av den programmerte banen Under 3D-radiuskorrigeringen beregner styringen bare deltaverdiene <b>DR</b> og <b>DR2</b> .

Når du slår på **FUNCTION PROG PATH**, er tolkningen av de programmerte banene som kontur, aktiv for alle 3D-korrekturer frem til funksjonen slås av igjen.

## 11.7 Kjøre CAM-programmer

Når du oppretter TNC-programmer eksternt med et CAM-system, bør du være oppmerksom på anbefalingene i de følgende avsnittene. På den måten kan du bruke de kraftige bevegelsene til styringen på best mulig måte og som regel få bedre emneoverflater med enda kortere bearbeidingstid. Styringen når en svært høy konturnøyaktighet på tross av høye bearbeidingshastigheter. Sanntidsoperativsystemet HEROS 5 i kombinasjon med funksjonen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) for TNC 620 danner grunnlaget for dette. På den måten kan styringen også bruke NC-programmer med høyere punkttetthet på en god måte.

### Fra 3D-modellen til NC-programmet

Prosessens for oppretting av et NC-program fra en CAD-modell kan forklares enkelt på følgende måte:

- ▶ **CAD: opprette modell**

Designavdelinger leverer en 3D-modell for emnet som skal bearbeides. Ideellt sett er 3D-modellen konstruert på toleransesentrums.

- ▶ **CAM: banegenerering, verktøykorrigering**

CAM-programmeren fastlegger bearbeidingsstrategiene for områdene av emnet som skal bearbeides. CAM-systemet beregner banene for verktøybevegelsene ut fra flatene til CAD-modellen. Disse verktøybanene består av enkelte punkter som beregnes av CAM-systemet på en slik måte at flatene som skal bearbeides kommer nærmest mulig i henhold til angitte buefeil og toleranser. Dermed oppstår et maskinnøytralt NC-program, CLDATA (cutter location data). En postprosessor bruker CLDATA til å opprette et maskin- og styringsspesifikt NC-program som CNC-styringen kan bearbeide. Postprosessoren er tilpasset til maskinen og styringen. Den er det sentrale bindeleddet mellom CAM-systemet og CNC-styringen.



Innenfor **BLK FORM FILE**-syntaksen kan du integrere 3D-modeller i STL-format som råemne og ferdigdel.

**Mer informasjon:** "Definere råemne: BLK FORM ", Side 89

- ▶ **Styring: bevegelser, toleranseovervåkning, hastighetsprofil**

Styringen beregner bevegelsene til de enkelte maskinaksene og de nødvendige hastighetsprofilene ut fra de definerte punktene i NC-programmet. Kraftige filterfunksjoner bearbeider og glatter konturen på en slik måte at styringen inneholder det høyeste tillatte baneavviket.

- ▶ **Mekatronikk: matingskontroll, driftsteknikk, maskin**

Ved hjelp av driftssystemet omformer maskinen bevegelsene og hastighetsprofilene som styringen har beregnet, til faktiske verktøybevegelser.



## Viktig ved konfigurering av postprosessor

### Vær oppmerksom på følgende punkter ved konfigureringen av postprosessoren:

- Still inn datavisningen ved akseposisjoner på minst fire plasser etter komma. Derved forbedrer du kvaliteten på NC-dataene og unngår rundingsfeil, som setter synlige merker på emneoverflaten. Visning av fem desimaler kan føre til forbedret overflatekvalitet for optiske komponenter og komponenter med svært store radier (små krumninger), f.eks. former innenfor bilindustrien.
- Still alltid inn datavisningen på syv desimaler ved bearbeiding av flatenormalvektorer (LN-blokker, bare klartekstprogrammering).
- Unngå inkrementelle NC-blokker som følger etter hverandre, da toleransen til de enkelte NC-blokkene ellers kan bli summert i visningen.
- Still inn toleransen i syklus **32** slik at den er minst dobbelt så stor i standard fremgangsmåte som den definerte bufeilen i CAM-systemet. Ta merknadene i funksjonsbeskrivelsen av syklus **32** til følge.
- En bufeil som velges for høyt i CAM-programmet kan, avhengig av hver konturkrumming, føre til at NC-blokkavstandene blir for lange, alltid med stor retningsendring. Under arbeidet kan dette føre til matingssammenbrudd ved blokkovergangene. Regelmessige akselerasjoner (lik kraftimpuls), betinget gjennom matingssammenbruddene til det inhomogene NC-programmet, kan føre til en uønsket swingningsimpuls i maskinstrukturen
- Banepunktene som er beregnet av CAM-systemet kan også forbinde stedet for de lineære blokkene med sirkelblokker. Styringen beregner sirkler internt mer nøyaktig enn det som kan defineres ved hjelp av inntastingsformatet
- Ikke angi mellompunkter på nøyaktig rette baner. Mellompunkter som ikke ligger helt nøyaktig på den rette banen, kan forårsake synlige merker på emneoverflaten
- På bueovergangene (hjørner) skal det bare ligge et NC-datapunkt
- Unngå permanent korte blokkavstander. Korte blokkavstander oppstår i CAM-systemet via sterke buendringer av konturen ved samtidig svært små bufeil. Helt rette baner krever ikke korte blokkavstander, som ofte tvinges frem ved den konstante punktoverføringen fra CAM-systemet
- Unngå en helt synkron punktfordeling på flater med symmetrisk krumming. Det kan skape et mønster på emneoverflaten.
- Ved 5-aksers simultanprogrammer: Unngå dobbel overføring av posisjoner hvis det eneste som skiller disse er en ulik verktøyposisjon
- Unngå overføringen av matingen i hver NC-blokk. Dette kan gi uheldige utslag på hastighetsprofilen til styringen

### Konfigurasjoner som er til hjelp for maskinarbeideren:

- For en realitetsnær grafisk simulering kan du bruke 3D-modeller i STL-format som råemne og ferdigdel.
- Mer informasjon:** "Definere råemne: BLK FORM ", Side 89
- For bedre inndeling av store NC-programmer kan du bruke inndelingsfunksjonen til styringen
- Mer informasjon:** "Dele in NC-programmer", Side 199
- For dokumentasjon av NC-programmet kan du bruke kommentarfunksjonen til styringen
- Mer informasjon:** "Sette inn kommentar", Side 195
- For bearbeiding av borer og enkle lommegemetriker kan du bruke de bredt tilgjengelige syklusene til styringen
- Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**
- Ved pasninger kan du overføre konturene med verktøyradiuskorrektur **RL/RR**. Dermed kan maskinarbeideren enkelt gjennomføre nødvendige korrigeringer
- Mer informasjon:** "Verktøykorrigering", Side 132
- Skill matinger for forposisjoneringen, bearbeidingen og matedybden og definer disse ved hjelp av Q-parametere ved programoppstart

### Eksempel: variable matedefinisjoner

1 Q50 = 7500	POSISJONERE MATING
2 Q51 = 750	MATING DYBDE
3 Q52 = 1350	MATING FREISING
...	
25 L Z+250 R0 FMAX	
26 L X+235 Y-25 FQ50	
27 L Z+35	
28 L Z+33.2571 FQ51	
29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52	
30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311	
...	


## Viktig ved CAM-programmering

### Tilpassa buefeil



Merknader til programmeringen:

- For slettfresbearbeidinger må du ikke stille inn buefeilen i CAM-systemet på mer enn 5 µm. I syklus 32 bruker du en 1,3- til 3-dobbelts toleranse **T** på styringen.
- Ved grovfresing må summen av buefeilen og toleransen **T** være mindre enn den definerte bearbeidings-toleransen. På den måten unngår du konturskader.
- De viste verdiene avhenger av dynamikken til maskinen din.

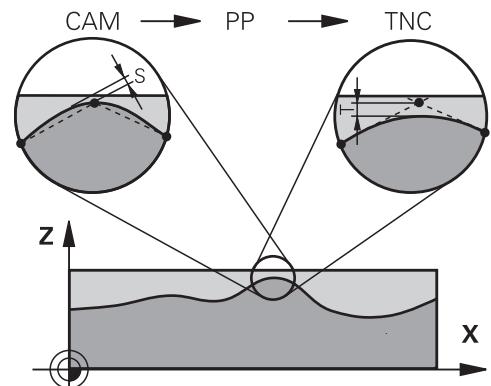

Tilpass buefeilen i CAM-programmet i henhold til bearbeidingen:

#### **Skrubbing med preferanse for hastighet:**

Bruk høyere verdier for buefeil og passende toleranser i syklus 32. Konturens nødvendige toleranse er avgjørende for begge verdiene. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn skrubbemodusen. I skrubbemodus kjører maskinen som regel med høye rykk og høye akselerasjoner

- Vanlig toleranse i syklus 32: mellom 0,05 mm og 0,3 mm
- Vanlig buefeil i CAM-systemet: mellom 0,004 mm og 0,030 mm

#### **Slettfresing med preferanse for høy nøyaktighet:**

Bruk liten buefeil og passende lav toleranse i syklus 32. Datatettheten må være så høy at styringen kan gjenkjenne overganger eller hjørner nøyaktig. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn slettfresemodusen. I slettfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner

- Vanlig toleranse i syklus 32: mellom 0,002 mm og 0,006 mm
- Vanlig buefeil i CAM-systemet: mellom 0,001 mm og 0,004 mm

#### **Slettfresing med preferanse for høy overflatekvalitet:**

Bruk liten buefeil og passende større toleranse i syklus 32. Dermed glatter styringen konturen sterkere. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn slettfresemodusen. I slettfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner

- Vanlig toleranse i syklus 32: mellom 0,010 mm og 0,020 mm
- Vanlig buefeil i CAM-systemet: ca. 0,005 mm

## Andre tilpasninger

Vær oppmerksom på følgende punkter ved CAM-programmeringen:

- Ved langsomme bearbeidingsmatinger eller konturer med storeraadier skal buefeilen defineres ca. tre til fem ganger mindre enn toleransen **T** i syklus **32**. I tillegg skal den maksimale punktavstanden defineres til mellom 0,25 mm og 0,5 mm. I tillegg skal veldig små verdier (maks 1 µm) velges for geometrifeil eller modellfeil.
- Punktavstander som er større enn 2,5 mm, anbefales heller ikke i krummede konturområder ved høyere bearbeidingsmatinger.
- Ved rette konturelementer er det nok med ett NC-punkt ved begynnelsen og slutten av den lineære bevegelsen, unngå overføringen av mellomposisjoner
- Unngå at forholdet mellom linjeakseblokk lengden og dreieakseblokk lengden endrer seg sterkt ved 5-akse-simultanprogrammer. Det kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP)
- Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser (f.eks. via **M128 F...**) skal bare brukes i unntakstilfeller. Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP).
- NC-programmer for 5-akse-simultanbearbeidinger med kulefresere overføres helst til kulens sentrum. NC-dataene blir som regel jevnere på den måten. I tillegg kan du stille inn en høyere rotasjonsaksetoleranse **TA** i syklus **32** (f.eks. mellom 1° og 3°) for en enda jevnere mating på verktøynullpunktet (TCP)
- Ved NC-programmer for 5-akse-simultanbearbeidinger med torus- eller kulefresere bør du velge en mindre rundaksetoleranse ved NC-overføring til kulens sørpunkt. En vanlig verdi er for eksempel 0,1°. Det er den maksimalt tillatte konturskaden som er utslagsgivende for rundaksetoleransen. Denne konturskaden er avhengig av den mulige skjeve stillingen til verktøyet, verktøyradiusen og inngrepssdybden til verktøyet.  
Ved 5-akse-snekkefresing med en endefres kan du beregne den maksimalt mulige konturskaden T direkte fra freseringrepsslengden L og den tillatte konturtoleransen TA:  
$$T \sim K \times L \times TA \text{ med } K = 0,0175 [1/\text{°}]$$
  
Eksempel:  $L = 10 \text{ mm}$ ,  $TA = 0,1^\circ$ :  $T = 0,0175 \text{ mm}$

## Inngrepsmuligheter på styringen

For å kunne påvirke CAM-programmernes adferd direkte på styringen er syklus **32 TOLERANSE** tilgjengelig. Ta merknadene i funksjonsbeskrivelsen til syklus **32** til følge. Vær oppmerksom på sammenhengene med buefeilene som er definert i CAM-systemet.

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**



Følg maskinhåndboken!

Noen maskinprodusenter gjør det mulig å tilpasse maskinenes adferd til den respektive bearbeidingen ved hjelp av en ekstra syklus, f.eks. syklus **332 Tuning**. Med syklus **332** kan du endre filterinnstillinger, akselasjonsinnstillinger og rykkinnstillinger.

### Eksempel

**34 CYCL DEF 32.0 TOLERANSE**

**35 CYCL DEF 32.1 T0.05**

**36 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA3**

## Bevegelser ADP



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

En utilstrekkelig datakvalitet fra NC-programmer i CAM-systemer fører ofte til en dårligere overflatekvalitet på det freste emnet. Funksjonen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) utvider den tidligere forhåndsberegningen av den tillatte maksimale matingsprofilen og optimerer bevegelsene til mateaksene ved fresing. Derved kan det freses rene overflater med korte bearbeidingstider, også ved sterkt varierende punktfordeling i nærliggende verktøybaner. Arbeidsmengden ved etterbearbeiding blir betydelig redusert eller faller bort.

Oversikt over de viktigste fordelene med ADP:

- symmetrisk matingsatferd i forover- og bakoverbanene ved bidireksjonal fresing
- jevnt matingsforløp ved fresebaner som ligger ved siden av hverandre
- forbedret reaksjon på uheldige effekter, f.eks. korte trappelignende trinn, grove buetoleranser, sterkt avrundede endepunktkoordinater for blokk, ved NC-programmer som CAM-systemer har generert
- nøyaktig overholdelse av de dynamiske parameterne også under vanskelige forhold



# 12


**Overføre data fra  
CAD-filer**

## 12.1 Skjermminndeling CAD-Viewer

### Grunnleggende informasjon om CAD-Viewer

#### Skjermvisning

Når du åpner **CAD-Viewer**, er følgende skjermminndelinger tilgjengelige:

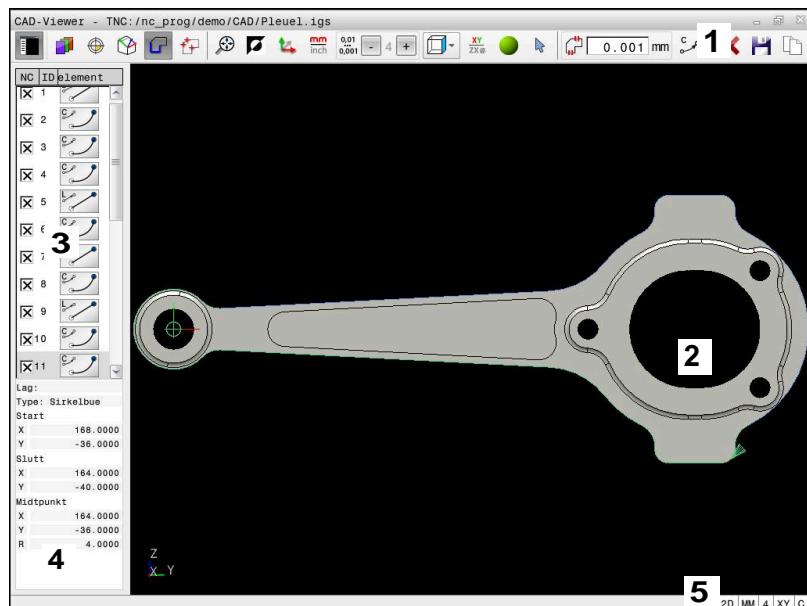

- 1 Menyrekke
- 2 Grafikkvindu
- 3 Listevisningsvindu
- 4 Informasjonsvindu for elementer
- 5 Statusrekke

#### Filtyper

Ved hjelp av **CAD-Viewer** kan du åpne følgende standardiserte CAD-dataformater direkte på styringen:

Opprette	Type	Format
Step	.STP og .STEP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AP 203</li> <li>■ AP 214</li> </ul>
Iges	.IGS og .IGES	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versjon 5.3</li> </ul>
DXF	.DXF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ R10 til 2015</li> </ul>
STL	.stl og STL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Binær</li> <li>■ Ascii</li> </ul>

## 12.2 Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)

### Bruk

Med funksjonen **3D-gitternett** genererer du STL-filer fra 3D-modeller. På den måten kan du for eksempel reparere defekte filer for spennmidler og verktøyholdere eller posisjonere genererte STL-filer fra simuleringen for en annen bearbeiding.

### Forutsetning

- Programvarealternativ nr. 152 CAD-modell-optimalisering

### Funksjonsbeskrivelse

Når du velger symbol **3D-gitternett**, skifter styringen til modus **3D-gitternett**. Samtidig legger styringen et nett av trekant over 3D-modell som er åpnet i **CAD-Viewer**.


Styringen forenkler utgangsmodellen og utbedrer samtidig feil, for eksempel små hull i volumer eller egenlipp på flatene.

Du kan lagre resultatet og bruke det i forskjellige styringsfunksjoner, for eksempel som råemne ved hjelp av funksjonen **BLK FORM FILE**.

Den forenklede modellen eller deler av den kan være større eller mindre enn utgangsmodellen. Resultatet avhenger av utgangsmodellens kvalitet og av de valgte innstillingene i modus **3D-gitternett**.

Listevisningsvindu inneholder følgende informasjoner:

Område	Beskrivelse
<b>Originaltrekanter</b>	Antall trekanter i utgangsmodellen
<b>Antall trekantene:</b>	Antall trekanter med aktive innstillingar i den forenklede modellen <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <b>i</b> Når området er markert med grønn farge, ligger antallet trekanter i optimalt område.            Du kan redusere antallet trekanter ytterligere med de funksjonene som står til disposisjon.  <b>Mer informasjon:</b> "Funksjonen for den forenklede modellen", Side 490         </div>
<b>maks. tilslag</b>	Maksimal forstørrelse av trekantnettet
<b>Område over grense</b>	Prosentuelt økt areal sammenlignet med utgangsmodellen
<b>maks. avslag</b>	Maksimal krymping av trekantnettet sammenlignet med utgangsmodellen
<b>Område under gr.</b>	Prosentuell krympet areal sammenlignet med utgangsmodellen

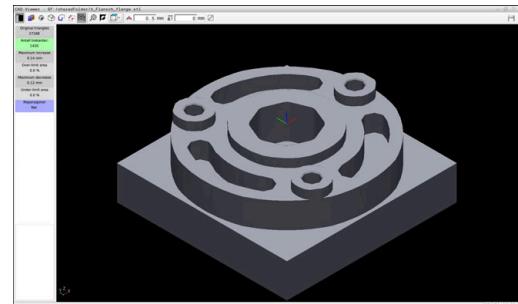

3D-modell i modus **3D-gitternett**

Område	Beskrivelse
<b>Reparasjoner</b>	Gjennomføre reparasjoner på utgangsmodellen Hvis det ble gjennomført en reparasjon, viser styringen typen reparasjon, for eksempel <b>Ja :</b> <b>Hole Int Shells.</b> Reparasjonsanvisningen er satt sammen av følgende innhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hole</b> <b>CAD-Viewer</b> har lukket huller i 3D-modellen.</li> <li>■ <b>Int</b> <b>CAD-Viewer</b> har utbedret egensliping.</li> <li>■ <b>Shells</b> <b>CAD-Viewer</b> har ført sammen flere skilte volumer.</li> </ul>

For å bruke STL-filer i styringsfunksjoner må de lagrede STL-filene oppfylle følgende krav:

- Maks. 20 000 trekantner
- Trekantnettet danner en lukket hylse

Jo flere trekantner som brukes i en STL-fil, desto mer datamaskinytelse trenger styringen i simuleringen.

**Funksjonen for den forenklede modellen**

For å redusere antallet trekantner kan du definere flere innstillingar for den forenklede modellen.

**CAD-Viewer** tilbyr følgende funksjoner:


Symbol	Funksjon
	<b>Tillatt forenkling</b> Med denne funksjonen forenkler du utgangsmodellen med den inntastede toleransen. Jo høyere verdi du taster inn, desto mer kan arealene avvike fra originalen.
	<b>Fjerner borer &lt;= diameter</b> Med denne funksjonen fjerner du borer og lommer fra utgangsmodellen til inntastet diameter.
	<b>Kun optimalisert nettgitter vises</b> For å kunne vurdere avvik må du overlagre visningen av det optimaliserte trekantnettet med originalnettets utgangsfil med denne funksjonen.
	<b>Lagre</b> Med denne funksjonen lagrer du den forenklede 3D-modellen som STL-fil med de innstillingene du har gjort.

## Posisjonere 3D-modell for baksidetilbehandling

Slik posisjonerer du en STL-fil for en baksidetilbehandling:

- ▶ Eksporter simulert emne som STL-fil

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

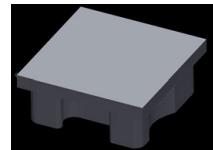

- ▶ Velg driftsmodusen **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Velg den eksporterte STL-filen
- ▶ Styringen åpner STL-filen i **CAD-Viewer**.



- ▶ Velg **Opprinnelse**
- ▶ Styringen viser informasjoner om referansepunktets posisjon i listevisningsvinduet.
- ▶ Tast inn verdien til det nye referansepunktet i området **Opprinnelse**, for eksempel **Z-40**
- ▶ Bekreft inndata
- ▶ Orienter koordinatsystemet i området **PLANE SPATIAL SP\***, for eksempel **A+180** og **C+90**
- ▶ Bekreft inndata



- ▶ Velg **3D-gitternett**
- ▶ Styringen åpner modusen **3D-gitternett** og forenkler 3D-modellen med standardinnstillingene.
- ▶ Forenkle eventuelt 3D-modellen enda mer med funksjonene i modusen **3D-gitternett**



**Mer informasjon:** "Funksjonen for den forenklede modellen", Side 490

- ▶ Velg **Lagre**
- ▶ Styringen åpner menyen **Definer filnavn for 3D-gitternett**.
- ▶ Angi ønsket navn
- ▶ Velg **Save**
- ▶ Styringen lagrer den STL-filen som er posisjonert for baksidetilbehandling.



Resultatet kan du inkludere i funksjonen **BLK FORM FILE** for en baksidetilbehandling.

**Mer informasjon:** "Definere råemne: BLK FORM ", Side 89

## 12.3 CAD Import (alternativ nr. 42)


### Bruk

Du kan åpne CAD-filer direkte i styringen og ekstrahere konturer eller bearbeidingsposisjoner fra disse. Du kan lagre dem som klartekstprogrammer eller som punktfiler. Klartekstprogrammer som er ekstrahert på denne måten, kan også kjøres av eldre HEIDENHAIN-styringer, fordi konturprogrammene bare inneholder **L**- og **CC-/C**-blokker i standard konfigurasjonen.



Som alternativ til **CC-/C**-blokkene kan du konfigurere at sirkelbevegelser utgis som **CR**-blokker.

**Mer informasjon:** "Grunninnstillinger", Side 494

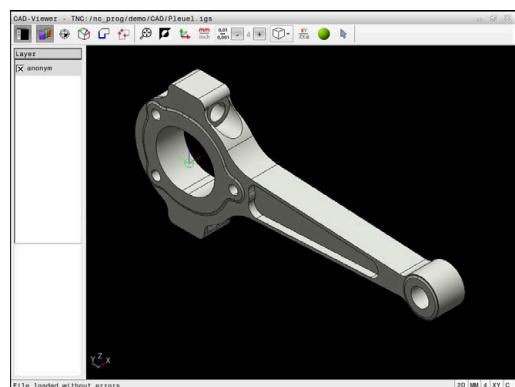

Når du kjører filer i driftsmodusen **Programmering**, oppretter styringen konturprogrammer med endelsen **.H** og punktfiler med endelsen **.PNT**. Du kan velge filtypen i lagringsdialogboksen.

Hvis du vil legge en valgt kontur eller en valgt bearbeidingsposisjon direkte inn i et NC-program, bruker du bufferminnet til styringen. Ved hjelp av bufferminnet kan du også overføre innholdet i tilleggsverktøyene, f.eks. **Leafpad** eller **Gnumeric**.



Merknader om betjening:

- Før dataene leses inn i styringen, må du kontrollere at filnavnet bare inneholder tillatte tegn. **Mer informasjon:** "Navn på filer", Side 104
- Styringen støtter ikke binære DXF-formater. Lagre DXF-filen i CAD- eller tegneprogrammet i ASCII-format.

## Arbeide med CAD-Viewer



For å kunne bruke **CAD-Viewer** uten berøringsskjerm er du nødt til å ha en mus eller en styreplate.

**CAD-Viewer** kjører som separat program på det tredje skrivebordet til styringen. Du kan derfor veksle frem mellom maskindriftsmoduser, programmeringsdriftsmoduser og **CAD-Viewer** med tasten for veksling mellom skjermbilder. Hvis du vil legge til konturer eller bearbeidingsposisjoner i et klartekstprogram via bufferminnet, er dette ekstra nyttig.



Når du bruker en TNC 620 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

**Mer informasjon:** "Betjene berøringsskjerm", Side 527

## Åpne CAD-fil



- ▶ Trykk på tasten **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
- ▶ Styringen viser de valgbare filtypene.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS CAD**
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **SE ALT**
- ▶ Velg katalogen der CAD-filen er lagret.



- ▶ Velg ønsket CAD-fil




- ▶ Ta i bruk med tasten **ENT**
- ▶ Styringen starter **CAD-Viewer** og viser innholdet i filen på skjermen. I vinduet Listevisning viser styringen layerne (planene), og i vinduet Grafikk viser den tegningen.

## Grunninnstillinger

Grunninnstillingene som er oppført nedenfor, velges med ikonene i topplinjen.

Ikon	Innstilling
	Vise eller skjule listevisningsvinduet for å forstørre grafikkvinduet
	Visning av forskjellige layers
	Angi nullpunkt, med valgfritt valg av plan
	Angi nullpunkt, med valgfritt valg av plan
	Valg av kontur
	Valg av boreposisjoner
	<b>3D-gitternett</b> Opprett overflatenett (alternativ nr. 152) <b>Mer informasjon:</b> "Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)", Side 489
	Sett zoom til maksimal visning av hele grafikken
	Skifte bakgrunnsfarge (svart eller hvit)
	Veksle mellom 2D- og 3D-modus. Den aktive modusen er uthevet med en annen farge
	Still inn måleenhet <b>mm</b> eller <b>inch</b> for DXF-fil. Styringen viser konturprogrammet og bearbeidingsposisjonene i denne måleenheten. Den aktive måleenheten er uthevet med rød farge
	Velg oppløsning. Oppløsningen definerer antall desimaler etter komma og antall posisjoner ved lineariseringen. Standard: 4 desimaler ved måleenheten <b>mm</b> og 5 desimaler ved måleenheten <b>inch</b>
	<b>CAD-Viewer</b> lineariserer alle konturer som ikke ligger i XY-planet. Jo finere du definerer oppløsningen, desto nøyaktigere fremstiller styringen konturene.
	Veksle mellom ulike visninger for modeller f.eks. <b>Opp</b>

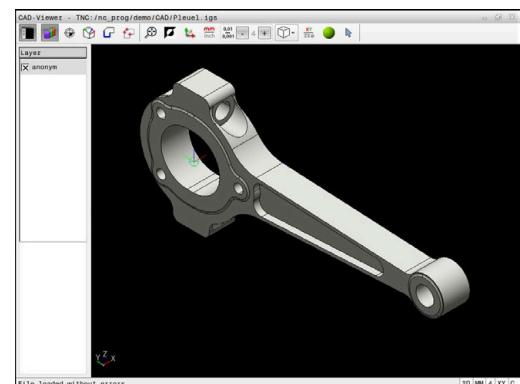

Ikon	Innstilling
	<p>Velg arbeidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XY</li> <li>■ YZ</li> <li>■ ZX</li> <li>■ ZXØ</li> </ul> <p>Hvis du overtar en kontur eller posisjoner, viser styringen NC-programmet i det valgte arbeidsplanet.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Velge og lagre kontur", Side 503</p>
	<p>Velge, tilføye eller fjerne modus Konturelementer</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">  Ikonet viser aktuell modus Et kikk på ikonet aktiverer etterfølgende modus.         </div>

Følgende ikoner viser styringen kun i bestemte moduser.

Ikon	Innstilling
	Det sist gjennomførte trinnet blir forkastet.
	<p>Modusen Konturoverføring:</p> <p>Toleransen bestemmer hvor lang avstand det kan være mellom konturelementer som ligger ved siden av hverandre. Ved hjelp av toleransen kan du rette opp unøyaktigheter som oppstod da tegningen ble opprettet. Grunninnstillingen er fastsatt til 0,001 mm</p>
	<p>Modusen Sirkelbuer:</p> <p>Sirkelbuemodusen bestemmer om sirkler skal vises i C-format eller CR-format i NC-programmet, f.eks. for sylinderflateinterpolasjon.</p>
	<p>Modusen Punktoverføring:</p> <p>Bestemmer om styringen skal vise kjøreavstanden for verktøyet i en stiplet linje når bearbeidingsposisjonene velges.</p>
	<p>Modusen Veioptimering:</p> <p>Styringen optimerer verktøyets kjøreavstand, slik at det er kortere kjøreavstander mellom bearbeidingsposisjonene. Du kan nullstille optimeringen ved å betjene den flere ganger.</p>
	<p>Modusen Boreposisjoner:</p> <p>Styringen åpner et overlappings vindu der du kan filtrere boringene (helsirkler) iht. størrelsen.</p>



#### Driftsinstruksjoner:

- Du må stille inn riktig måleenhet, da CAD-filen ikke inneholder noen informasjon om dette.
- Når du oppretter NC-programmer for eldre styringer, må du begrense oppløsningen til tre desimaler. I tillegg må du fjerne kommentarene som **CAD-Viewer** viser i konturprogrammet.
- Styringen viser de aktive grunninnstillingene i statuslinjen på skjermen.

## Stille inn layer


CAD-filer inneholder som regel flere layer (plan). Layer-teknikken gjør det mulig for konstruktøren å ordne de forskjellige elementene i grupper, f.eks. de egentlige emnekonturene, dimensjoner, hjelpe- og konstruksjonslinjer, skravurer og tekster.

Hvis du skjuler overflødige plan, blir grafikken mer oversiktlig og du får lettere tilgang til informasjonen du trenger.



#### Merknader om betjening:

- CAD-filen som skal bearbeides, må inneholde minst ett layer. Styringen flytter automatisk elementene som ikke er tildelt noe layer, til et anonymt layer.
- Det er også mulig å velge en kontur når konstruktøren har lagret linjene i forskjellige layer.
- Hvis du dobbeltklikker på et layer, skifter styringen til modus konturoverføring og velger det første tegnede konturelementet. Styringen markerer de ytterligere valgbare elementene i denne konturen grønne. Med denne fremgangsmåten unngår du det manuelle søket etter en konturbegynnelse, spesielt ved konturer med mange korte elementer.

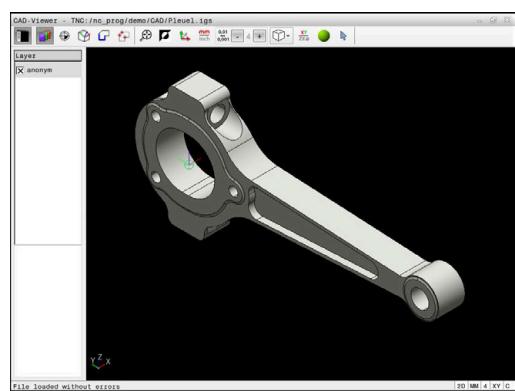

Når du åpner en CAD-fil i **CAD-Viewer**, kommer alle foreliggende layer til syne.

## Skjule layer

Når du skal skjule et layer, gjør du følgende:



- ▶ Velg funksjonen **ANGI LAYER**
- ▶ Styringen viser alle layerne som finnes i CAD-filen, i vinduet Listavisning.
- ▶ Velg ønsket layer
- ▶ Deaktivér kontrollboksen ved å klikke på den
- ▶ Du kan alternativt bruke mellomromstasten
- ▶ Styringen skjuler valgt layer.

## Vise layer

Når du skal vise et layer, gjør du følgende:




- ▶ Velg funksjonen **ANGI LAYER**
- > Styringen viser alle layerne som finnes i CAD-filen, i vinduet Listevisning.
- ▶ Velg ønsket layer
- ▶ Aktiver kontrollboksen ved å klikke på den
- ▶ Du kan alternativt bruke mellomromstasten
- > Styringen markerer valgt layer i listevisningen med et x.
- > Valgt layer kommer til syne.

## Sette nullpunkt

Nullpunktet til tegningen i CAD-filen ligger ikke alltid slik at det kan brukes som nullpunkt for emnet. Derfor har styringen en funksjon som gjør det mulig å sette nullpunktet for emnet på et egnert punkt ved å klikke på et element. I tillegg kan du bestemme retningen til koordinatsystemet.

Du kan sette nullpunktet på de følgende stedene:

- Ved hjelp av direkte tallinntasting i listevisningsvinduet
- ved linje
  - Startpunkt
  - Midtpunkt
  - Sluttpunkt
- Ved sirkelbuer:
  - Startpunkt
  - Midtpunkt
  - Sluttpunkt
- Ved hele sirkler
  - Ved kvadrantovergangen
  - I sentrum
- I skjæringspunktet til
  - To linjer, også når skjæringspunktet ligger i forlengelsen til den respektive linjen
  - Linje og sirkelbue
  - Linje og hel sirkel
  - Av to sirkler, uansett om delsirkel eller hel sirkel

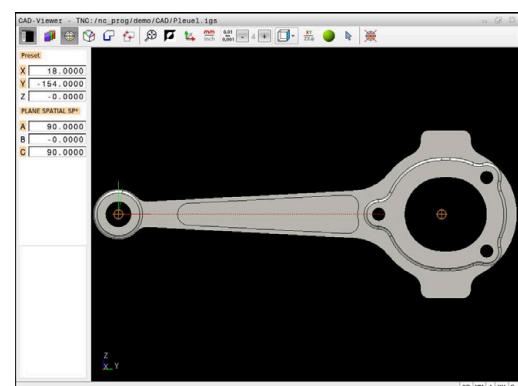

### Driftsinstruksjon:

Du kan også endre nullpunkt etter at du har valgt konturen. Styringen beregner de faktiske konturdataene først når du har lagret den valgte konturen i et konturprogram.

## NC-syntaks

I NC-programmet blir nullpunktet og den valgfrie retningen lagt inn som en kommentar som begynner med **origin**

**4 ;origin = X... Y... Z...**

**5 ;origin\_plane\_spatial = SPA... SPB... SPC...**

## Sett nullpunkt på et enkelt element

For å sette nullpunkt på et enkelt element gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å sette nullpunktet
  - ▶ Posisjoner musen på ønsket element
  - > Med et stjernesymbol viser styringen hvilke nullpunkter du kan velge på det valgbare elementet.
  - ▶ Velg stjernesymbolet som samsvarer med ønsket nullpunktsposisjon
  - ▶ Bruk eventuelt zoom-funksjon
  - > Styringen setter nullpunktet på det valgte punktet.
  - ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
- Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 499

## Sett nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer

For å sette nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å sette nullpunktet
  - ▶ Klikk med venstre musetast på det første elementet for å velge det (linje, helsirkel eller sirkelbue)
  - > Styringen fremhever elementet med farge.
  - ▶ Velg det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten
  - > Skjæringspunktet markeres med et nullpunktssymbol.
  - ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
- Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 499



Merknader om betjening:

- Hvis det finnes flere mulige skjæringspunkter, velger styringen det skjæringspunktet som ligger nærmest det valgte punktet på det andre elementet.
- Hvis to elementer ikke har et direkte skjæringspunkt, fastsetter styringen automatisk skjæringspunktet i forlengelsen av elementene.
- Hvis styringen ikke kan beregne skjæringspunkt, oppheves markeringen av det valgte elementet.

Når nullpunktet har blitt satt, viser styringen nullpunkt-ikonet med en gul kvadrant teksten

Ved hjelp av det følgende ikonet slettes et allerede satt nullpunkt igjen

## Justere koordinatsystemet

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne justere koordinatsystemet:

- Nullpunktet er satt
- Elementer som grenser til nullpunktet som kan brukes til den ønskede justeringen

Du bestemmer posisjonen til koordinatsystemet ved å justere aksene.

For å justere koordinatsystemet går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg et element som befinner seg i positiv X-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer X-aksen.
- > Styringen endrer vinkelen i C.
- ▶ Velg et element som befinner seg i Y-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer Y- og Z-aksen.
- > Styringen endrer vinklene i A og C.




Ved vinkler som er ulik 0 fremstiller styringen listevisningen i oransje.

## Elementinformasjon

Styringen viser elementinformasjon på venstre side av vinduet

- Avstand mellom satt nullpunkt og tegningspunkt.
- Koordinatsystemets orientering i forhold til tegningen

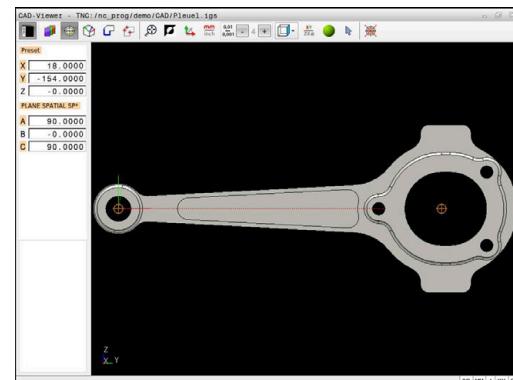


## Sette nullpunkt

Emnets nullpunkt ligger ikke alltid slik at du kan bearbeide hele komponenten. Styringen har derfor en funksjon som gjør det mulig å definere et nytt nullpunkt og en dreiling.

Du kan sette nullpunktet og retningen til koordinatsystemet ved de samme stedene som du setter et nullpunkt.

**Mer informasjon:** "Sette nullpunkt", Side 497

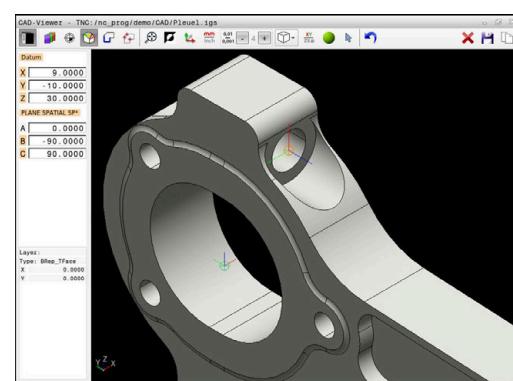

## NC-syntaks

I NC-programmet blir nullpunktet lagt inn som NC-blokk eller kommentar med funksjonen **TRANS DATUM AXIS**, og dens valgfrie retning med funksjonen **PLANE SPATIAL**.

Hvis du bare fastsetter ett nullpunkt og dets posisjonering, legger styringen funksjonene inn i NC-programmet som NC-blokk.

**4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

Hvis du i tillegg velger konturer eller punkter, legger styringen funksjonene inn som kommentarer i NC-programmet.

**4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

## Sette nullpunkt på et enkelt element

For å sette nullpunktet på et enkelt element gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- Med et stjernesymbol viser styringen hvilke nullpunkter du kan velge, som ligger på det valgbare elementet.
- ▶ Velg stjernesymbolet som samsvarer med ønsket nullpunktsposisjon
- ▶ Bruk eventuelt zoom-funksjon
- Styringen setter nullpunktet på det valgte stedet.
- ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg  
**Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 502

### Sette nullpunkt på snittpunktet mellom to elementer

For å sette nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
- ▶ Klikk med venstre musetast på det første elementet ved å klikke (linje, helsirkel eller sirkelbue)
- ▶ Styringen fremhever elementet med farge.
- ▶ Velg det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten
- ▶ Styringen setter nullpunktssymbolet på skjæringspunktet.
- ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg  
**Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 502



Merknader om betjening:

- Hvis det finnes flere mulige skjæringspunkter, velger styringen det skjæringspunktet som ligger nærmest det valgte punktet på det andre elementet.
- Hvis to elementer ikke har et direkte skjæringspunkt, fastsetter styringen automatisk skjæringspunktet i forlengelsen av elementene.
- Hvis styringen ikke kan beregne skjæringspunkt, oppheves markeringen av det valgte elementet.

Når nullpunktet har blitt satt, viser styringen nullpunkts-ikonet med en gul kvadrant teksten

Ved hjelp av det følgende ikonet slettes et allerede satt nullpunkt igjen

## Justere koordinatsystemet

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne justere koordinatsystemet:

- Satt nullpunkt
- Elementer som grenser til nullpunktet som kan brukes til den ønskede justeringen

Du bestemmer posisjonen til koordinatsystemet ved å justere aksene.

For å justere koordinatsystemet går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg et element som befinner seg i positiv X-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer X-aksen.
- > Styringen endrer vinkelen i C.
- ▶ Velg et element som befinner seg i Y-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer Y- og Z-aksen.
- > Styringen endrer vinklene i A og C.



Ved vinkler som er ulik 0 fremstiller styringen listevisningen i oransje.

## Elementinformasjon


I informasjons vinduet for elementet viser styringen hvor langt det valgte nullpunktet ligger fra emnenullpunktet.

Styringen viser elementinformasjon på venstre side av vinduet

- Avstand mellom satt nullpunkt og emnets nullpunkt.
- Koordinatsystemets orientering



Du kan forskyve nullpunktet videre manuelt etter at det er satt. Legg inn de ønskede akseverdiene i koordinatfeltet.

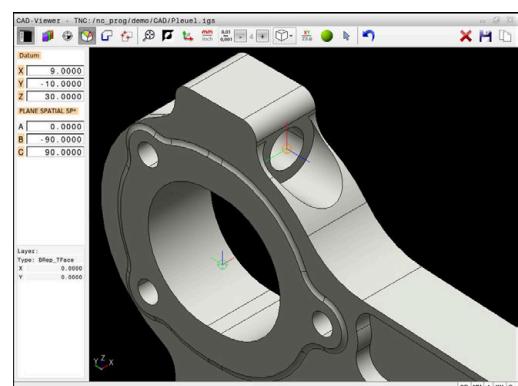


## Velge og lagre kontur



Merknader om betjening:

- Hvis alternativ nr. 42 ikke er aktivert, er denne funksjonen ikke tilgjengelig for deg.
- Fastsett rotasjonsretningen ved konturvalget slik at den stemmer overens med den ønskede bearbeidingsretningen.
- Velg det første konturelementet slik at det er mulig å kjøre frem til det uten at det oppstår kollisjon.
- Hvis elementene ligger svært tett inntil hverandre, bruker du zoomfunksjonen.

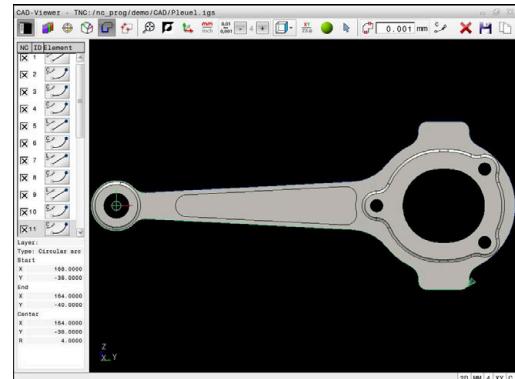

Følgende data kan velges som kontur:

- Line segment (linje)
- Circle (hel sirkel)
- Circular arc (delsirkel)
- Polyline (polylinje)
- Alle typer kurver (f.eks. splines, ellipser)

### Elementinformasjon

I informasjonsvinduet for elementer viser styringen forskjellig informasjon om det siste konturelementet du valgte ved å klikke med musen i listevisningsvinduet eller grafikkvinduet.

- **Layer:** Viser det aktive planet
- **Type:** viser type element, f.eks. linje
- **Koordinater:** viser start- og sluttspunkt for et element og eventuelt sirkelsentrums posisjon og radius



Påse at måleenheten til NC-programmet og til **CAD-Viewer** stemmer overens. Elementer som lagres i bufferminnet fra **CAD-Viewer**, inneholder ingen informasjon om måleenheten.

## Valg av kontur



### Driftsinstruksjon:

Hvis du dobbeltklikker på et layer i vinduet Listevisning, skifter styringen til modus konturoverføring og velger det første tegnede konturelementet. Styringen markerer de ytterligere valgbare elementene i denne konturen grønne. Med denne fremgangsmåten unngår du det manuelle søket etter en konturbegynnelse, spesielt ved konturer med mange korte elementer.

For å velge en kontur ved hjelp av foreliggende konturelementer går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for å velge konturen
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- Styringen viser den foreslalte omløpsretningen som en striplet linje.
- ▶ For eventuelt å endre omløpsretningen, forskyver du musemarkøren i retning av det motsatte sluttpunktet
- ▶ Velg elementet med den venstre musetasten
- Styringen viser det valgte konturelementet i blått.
- Ytterligere valgbare konturelementer fremstiller styringen i grønt.



Ved forgrenede konturer velger styringen banen med det minste retningsavviket. For å endre det foreslalte konturforløpet stiller styringen en ekstra modus til disposisjon.

**Mer informasjon:** "Opprette baner uavhengig av foreliggende konturelementer", Side 506

- ▶ Velg den ønskede konturen med venstre musetast på det siste grønne elementet
- Styringen endrer fargen på alle valgte elementer til blått.
- Listevisningen markerer alle valgte elementer med et kryss i kolonnen **NC**.

## Lagre konturen



### Driftsinstruksjoner:

- Styringen inkluderer to råemnedefinisjoner (**BLK FORM**) i konturprogrammet. Den første definisjonen inneholder målene til hele CAD-filen, den andre – og dermed den definisjonen som gjelder i første rekke – omfatter de valgte konturelementene, slik at det oppstår en optimert råemnestrørelse.
- Styringen lagrer bare de elementene som er valgt (blått merkede elementer), det vil si at de er krysset av i listevisningsvinduet.

Når du skal lagre en valgt kontur, gjør du som følger:



- ▶ Velg lagring
- > Styringen oppfordrer deg til å velge målkatalogen, et hvilket som helst filnavn og filtypen.
- ▶ Legg inn informasjon
- ▶ Bekreft inndata
- > Styringen lagrer konturprogrammet.
- ▶ Kopiere alternativt valgte konturelementer i bufferminnet



Påse at måleenheten til NC-programmet og til **CAD-Viewer** stemmer overens. Elementer som lagres i bufferminnet fra **CAD-Viewer**, inneholder ingen informasjon om måleenheten.

## Bortvalg av kontur

For å slette valgte konturelementer gjør du følgende:



- ▶ Velg funksjonen Slette for å velge bort alle elementer
- ▶ Alternativt kan du klikke på enkelte elementer mens du samtidig holder **CTRL**-tasten trykt.

### Opprette baner uavhengig av foreliggende konturelementer

For å velge hvilke konturer som helst ved hjelp av konturslutt-, sentrums- eller overgangspunkter går du frem på følgende måte:


- ▶ Velg modusen for å velge konturen
- 
- ▶ Aktiver modusen Tilføy konturelementer
- > Styringen viser det følgende symbolet:  

- ▶ Posisjoner musen på konturelementet
- > Styringen viser punkter som kan velges.



Valgbare punkter:

- Slutt- eller sentrumspunktet av en linje eller en kurve
- Kvadrantovergangene eller sentrumspunktet til en sirkel
- Skjæringspunktene til foreliggende elementer

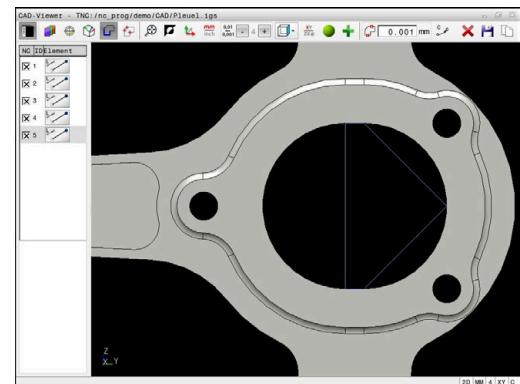

- ▶ Velg eventuelt startpunkt
- ▶ Velg startelement
- ▶ Velg følgeelement
- ▶ Velg alternativt et hvilket som helst valgbart punkt
- > Styringen oppretter den ønskede banen.



Merknader om betjening:

- De valgbare konturelementene, som fremstilles i grønt, har innflytelse på de mulige baneforløpene. Uten grøne elementer viser styringen alle muligheter. For å fjerne det foreslalte konturforløpet klikker du på det første grønne elementet, mens du samtidig holder tast **CTRL** trykt. Alternativt skifter du til modus fjerne for å gjøre dette:  


- Når konturelementet som skal forlenges eller forkortes er en linje, forlenger eller forkorter styringen konturelementet lineært. Når konturelementet som skal forlenges eller forkortes er en sirkelbue, forlenger eller forkorter styringen sirkelbuen sirkulært.

## Velge og lagre bearbeidingsposisjoner



Merknader om betjening:

- Hvis alternativ nr. 42 ikke er aktivert, er denne funksjonen ikke tilgjengelig for deg.
- Hvis elementene ligger svært tett inntil hverandre, bruker du zoomfunksjonen.
- Velg eventuelt grunninnstilling slik at styringen viser verktøybanene. **Mer informasjon:** "Grunninnstillinger", Side 494

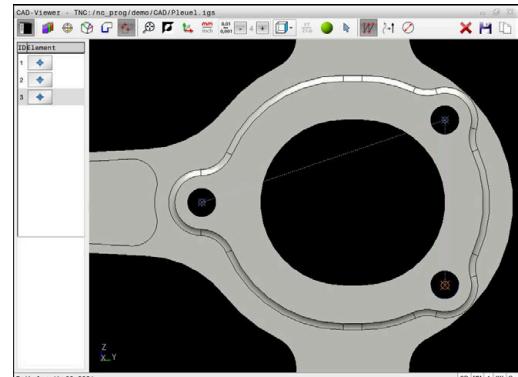

Du har tre muligheter for å velge bearbeidingsposisjoner:

- Enkeltvalg: Du kan velge ønskede bearbeidingsposisjoner med enkelte museklikk.  
**Mer informasjon:** "Enkeltvalg", Side 508
- Flervalg ved å markere: Du velger flere bearbeidingsposisjoner ved å trekke opp et område med musen  
**Mer informasjon:** "Valg av flerutvalg ved å markere", Side 508
- Flervalg vha. søkefilter: Du velger alle bearbeidingsposisjonene i det definerte diameterområdet  
**Mer informasjon:** "Valg av flerutvalg vha. søkefilter", Side 509



Å velge bort, slette og lagre bearbeidingsposisjonene fungerer på samme måte som fremgangsmåten ved konturelementene.

## Velg en filtype

Du kan velge følgende feiltyper:

- Punkttabell (.PNT)
- Klartekstprogram (.H)

Hvis du lagrer bearbeidingsposisjonene i et klartekstprogram, så genererer styringen for hver bearbeidingsposisjon en separat lineær blokk med syklusoppkalling (**L X... Y... Z... F MAX M99**).



På grunn av NC-syntaksen som brukes, kan du også eksportere genererte NC-programmer som er generert via CAD-import til eldre HEIDENHAIN-styringer og kjøre dem der.




Punkttabellene (.PNT) til TNC 620 og til iTNC 530 er ikke kompatible. Overføringen og kjøringen av de andre styringstypene fører til problemer og uforutsigbar atferd.

## Enkeltvalg

For å velge enkelte bearbeidingsposisjoner går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- ▶ Styringen fremstiller det valgbare elementet i oransje.
- ▶ Velg sirkelmidtpunktet som bearbeidingsposisjon
- ▶ Velg alternativt sirkel eller sirkelsegment
- ▶ Styringen overtar den valgte bearbeidingsposisjonen i vinduet Listevisning.

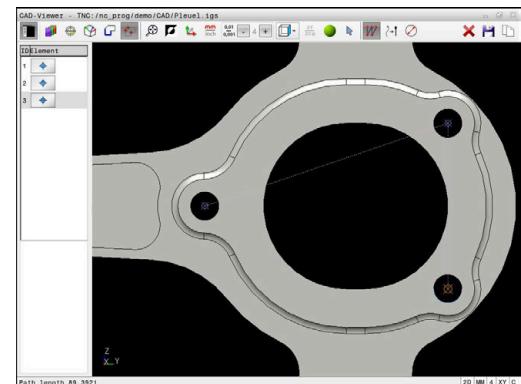


## Valg av flerutvalg ved å markere

For å velge flere bearbeidingsposisjoner ved å markere går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.
- ▶ Aktiver tilføy
- ▶ Styringen viser det følgende symbolet:
- 
- ▶ Trekk opp det ønskede området med den venstre musetasten trykt
- ▶ Styringen viser den minste og den største identifiserte diameteren i et overlappingsvindu.
- ▶ Endre eventuelt filterinnstillingene
- Mer informasjon:** "Filterinnstillinger", Side 509
- ▶ Bekreft diameterområdet med **OK**
- ▶ Styringen overtar alle bearbeidingsposisjoner til det valgte diameterområdet i vinduet Listevisning.

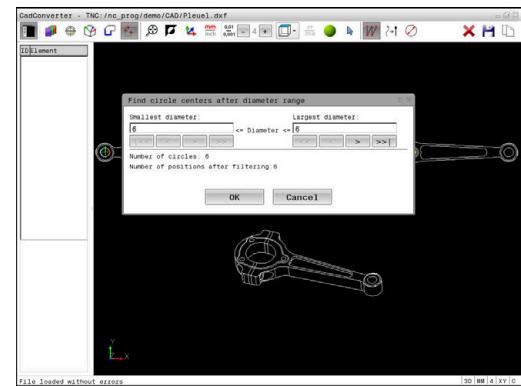


### Valg av flerutvalg vha. søkefilter

For å velge flere bearbeidingsposisjoner vha. søkefilter går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.
- ▶ Aktiver søkefilter
- ▶ Styringen viser den minste og den største identifiserte diametren i et overlappingsvindu.
- ▶ Endre eventuelt filterinnstillingene
- Mer informasjon:** "Filterinnstillinger", Side 509
- ▶ Bekrefte diameterområdet med **OK**
- ▶ Styringen overtar alle bearbeidingsposisjoner til det valgte diameterområdet i vinduet Listevisning.

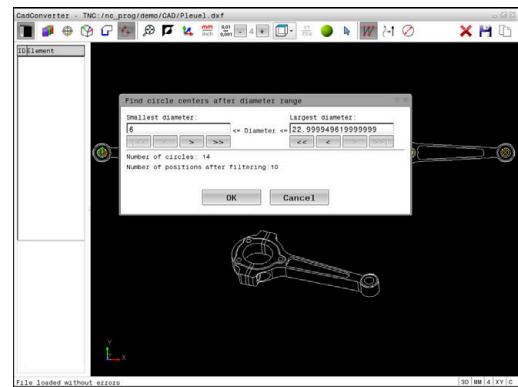

### Filterinnstillinger

Når boreposisjonene er merket med hurtigvalg, viser styringen et overlappingsvindu der den minste borediametren som er funnet, vises til venstre og den største til høyre. Med knappene nedenfor diametervisningen kan du stille inn diameteren slik at du kan overføre de valgte borediametere.



#### Følgende knapper er tilgjengelig:

##### Ikon Filterinnstilling, minste diameter

	Vis minste diameter som er funnet (grunninnstilling)
	Vis den nest minste diameteren som er funnet.
	Vis den nest største diameteren som er funnet.
	Vis største diameter som er funnet. Styringen setter filteret for den minste diameteren til den verdien som er satt for den største diameteren.

##### Ikon Filterinnstilling for største diameter

	Vis minste diameter som er funnet. Styringen setter filteret for den største diameteren til den verdien som er satt for den minste diameteren.
	Vis den nest minste diameteren som er funnet.
	Vis den nest største diameteren som er funnet.

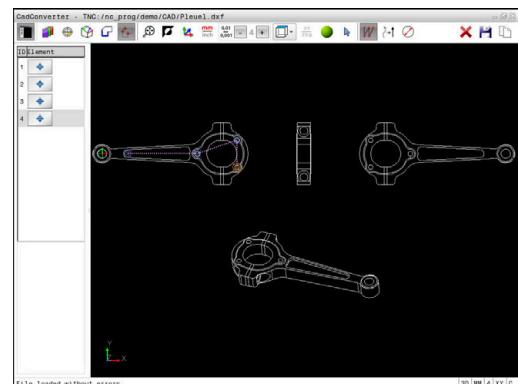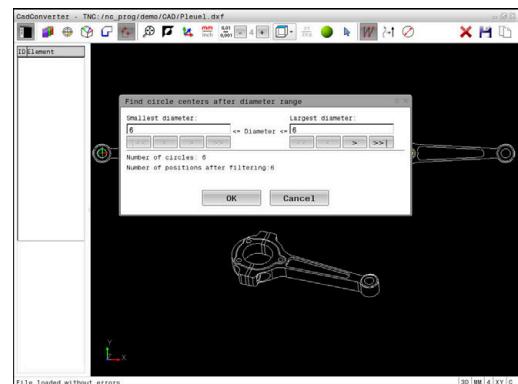

Du kan vise verktøybanen ved hjelp av ikonet **VIS VERKTØYBANE**.


**Mer informasjon:** "Grunninnstillinger", Side 494

### Elementinformasjon

I informasjons vinduet for elementet viser styringen koordinatene til den bearbeidingsposisjonen som sist var valgt.

Visningen av dreiegrafikken kan også endres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- For å dreie modellen holder du den høyre musetasten nede og beveger musen
- For å forskyve den viste modellen holder du den midtre musetasten nede og beveger musen, eller du kan bruke musehjulet
- For å forstørre et visst område velger du området mens du samtidig holder den venstre musetasten nede
- Til rask zooming dreier du musehjulet forover eller bakover
- For å gjenopprette standard visning dobbeltklikker du med høyre musetast

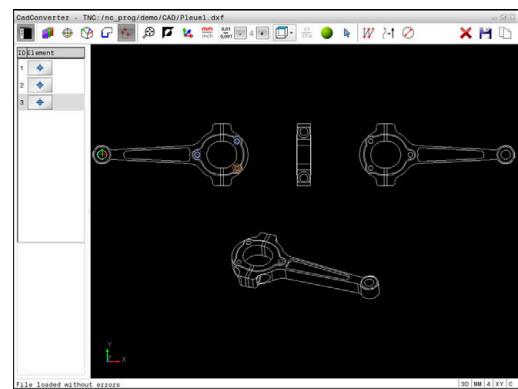

**13**

**Paletter**

## 13.1 Palettbehandling (alternativ nr. 22)

### Bruk



Følg maskinhåndboken!


Palettbehandlingen er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene.

Palettabeller (.p) brukes hovedsakelig i bearbeidingssentre med palettbytter. Palettabellene kaller opp de ulike palettene (PAL), oppspenningene (FIX) (valgfritt) og de tilhørende NC-programmene (PGM). Palettabellene aktiverer alle definerte nullpunkt og nullpunktstabeller.

Uten palettbytter kan du bruke palettabeller for å bearbeide NC-programmer etter hverandre med forskjellige nullpunkter med bare én **NC-Start**.



Filnavnet til en punkttabell må alltid begynne med en bokstav.

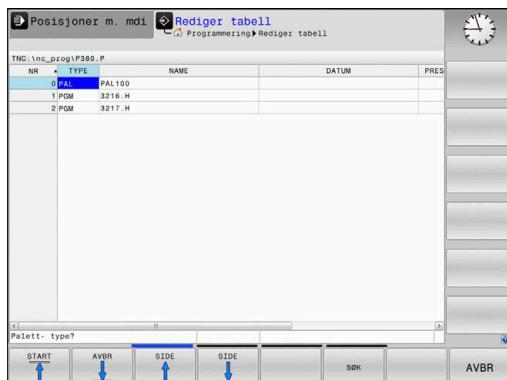

### Kolonner i palettabellen

Maskinprodusenten definerer en prototype for en palettabell som åpner seg automatisk når du oppretter en palettabell.

Prototypen kan inneholde følgende kolonner:

Kolonne	Beskrivelse	Feltype
NR	Styringen oppretter innføringen automatisk. Oppføringen er obligatorisk for inndatafeltet <b>Linjenummer</b> for funksjonen <b>BLOCK SCAN</b> .	Obligatorisk felt
TYPE	Styringen skiller mellom følgende angivelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAL</b> Palett</li> <li>■ <b>FIX</b> Oppspenninger</li> <li>■ <b>PGM</b> NC-program</li> </ul> Du velger angivelsene ved hjelp av tasten <b>ENT</b> og pil tastene eller ved hjelp av funksjonstaster.	Obligatorisk felt
NAV	Filnavn  Navn for paletter og oppspenninger fastsettes av maskinprodusenten. Du definerer NC-programnavnene. Hvis NC-programmet ikke er lagret i mappen til palettabellen, må du angi den fullstendige banen.	Obligatorisk felt
DATUM	Nullpunkt  Hvis nullpunktstabellen ikke er lagret i mappen til palettabellen, må du angi den fullstendige banen. Du aktiverer nullpunkter fra en nullpunktstabell i NC-programmet ved hjelp av syklus <b>7</b> .	Alternativfelt  Angivelsen er bare obligatorisk ved bruk av en nullpunktstabell.
AKTIVE	Nullpunkt for emne  Angi nullpunktnummeret for emnet.	Alternativfelt

Kolonne	Beskrivelse	Felstype
<b>LOCATION</b>	Oppholdsstedet til paletten <b>MA</b> angir at det er en palett eller oppspenninger i arbeidsrommet til maskinen, og at det kan bearbeides. Når du skal føre inn <b>MA</b> , trykker du på tasten <b>ENT</b> . Du kan fjerne angivelsen ved å trykke på tasten <b>NO ENT</b> og slik undertrykke bearbeidingen.	Alternativfelt Hvis kolonnen finnes, må du angi noe i den.
<b>LOCK</b>	Linje sperret Ved hjelp av innføringen * kan du utelukke linjen til palettabellen fra bearbeidingen. Hvis du trykker på tasten <b>ENT</b> , merkes linjen med *. Du kan oppheve sperringen igjen ved å trykke på tasten <b>NO ENT</b> . Du kan sperre utførelsen for NC-programmer og oppspente materialer enkeltvis eller for hele paletter. Ikke sperrede linjer (f.eks. PGM) for en sperret palett blir heller ikke bearbeidet.	Alternativfelt
<b>PALPRES</b>	Nummeret til palettnullpunktet	Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved bruk av palettnullpunkt.
<b>W-STATUS</b>	Bearbeidingsstatus	Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding.
<b>METHOD</b>	Bearbeidingsmetode	Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding.
<b>CTID</b>	Identitetsnummer for gjenopptakelse	Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding.
<b>SP-X, SP-Y, SP-Z</b>	Sikker høyde i de lineære aksene X, Y og Z	Alternativfelt
<b>SP-A, SP-B, SP-C</b>	Sikker høyde i roteringsaksene A, B og C	Alternativfelt
<b>SP-U, SP-V, SP-W</b>	Sikker høyde i parallelaksene U, V og W	Alternativfelt
<b>DOC</b>	Kommentar	Alternativfelt
<b>COUNT</b>	<b>Antall bearbeidinger</b> For linjer med typen <b>PAL</b> : Aktuell faktisk verdi for den nominelle verdien på palettelleren som er definert i kolonnen <b>TARGET</b> For linjer med typen <b>PGM</b> : Verdi for hvor mye palettellrens faktiske verdi øker etter kjøring av NC-programmet	Alternativfelt
<b>TARGET</b>	<b>Samlet antall bearbeidinger</b> Nominell verdi for palettelleren ved linjer av typen <b>PAL</b> Styringen gjentar NC-programmene for denne paletten, helt til den nominelle verdien er nådd.	Alternativfelt



Du kan fjerne kolonnen **LOCATION** hvis du bare bruker palettabeller der styringen skal bearbeide alle linjene.

**Mer informasjon:** "Legge til eller fjerne kolonner",  
Side 515

### Redigere palettabell

Når du oppretter en ny palettabell, er denne først helt tom. Du kan legge til og redigere linjer ved hjelp av funksjonstastene.

Skjermtast	Redigeringsfunksjon
	Velg tabellstart
	Velg tabellslutt
	Velge forrige tabellside
	Velge neste tabellside
	Legge til linje nederst i tabellen
	Slette linje nederst i tabellen
	Legge til flere linjer på slutten av tabellen
	Kopier aktuell verdi
	Sett inn kopiert verdi
	Velg linjestart
	Velg linjeslutt
	Søk etter tekst eller verdi
	Sortere eller skjule tabellkolonner
	Redigere aktuelt felt
	Sortere etter kolonneinnhold
	Tilleggsfunksjoner f.eks. Lagre
	Åpne filbanevalg

## Velge palettabell

Du kan velge eller opprette en palettabell på følgende måte:



- ▶ Veksle til driftsmodusen **Programmering** eller til en driftsmodus for programkjøring
- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



Hvis ingen palettabeller er synlige:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
- ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast
- ▶ Velg palettabell med piltastene, eller angi navn for en ny palettabell (**.p**).
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



Du kan veksle mellom listevisning og formularvisning med tasten **Skjermindeling**.

## Legge til eller fjerne kolonner



Denne funksjonen blir først frigitt etter at nøkkelallet **555343** er angitt.

Avhengig av konfigurasjonen er ikke alle kolonnene til stede i en nyopprettet palettabell. Når du f.eks. skal arbeide verktøyorientert, trenger du kolonner som du først må legge til.

Når du skal legge til en kolonne i en tom palettabell, gjør du følgende:

- ▶ Åpne palettabellen



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER FORMAT**
- ▶ Styringen åpner et overlappingsvindu der de tilgjengelige kolonnene vises.
- ▶ Velg ønsket kolonne med piltastene



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN KOLONNE**.



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Du kan fjerne kolonnen igjen ved å trykke på funksjonstasten **SLLETT KOLONNE**.

## Grunnleggende om verktøyorientert bearbeiding

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Den verktøyorienterte bearbeidningen er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene.

Med den verktøyorienterte bearbeidningen kan du bearbeide flere emner samtidig også på en maskin uten palettveksler og slik spare tid på verktøyskift.

### Begrensning

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Ikke alle palettabeller og NC-programmer er egnet for verktøyorientert bearbeiding. På grunn av den verktøyorienterte bearbeidningen kjører styringen ikke lenger NC-programmene sammenhengende, men fordeler disse på verktøyoppkallingene. På grunn av fordelingen av NC-programmene kan funksjoner som ikke er stilt tilbake (maskintilstander), være aktive på tvers av programmer. Det er dermed fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Ta hensyn til nevnte begrensninger
- ▶ Tilpass palettabeller og NC-programmer til den verktøyorienterte bearbeidingen
  - Programmer programinformasjon på nytt etter hvert verktøy i hvert NC-program (f.eks. **M3** eller **M4**)
  - Still tilbake spesialfunksjoner og tilleggsfunksjoner før hvert verktøy i hvert NC-program (f.eks. **Dreie arbeidsplan** eller **M138**)
- ▶ Test palettabeller med tilhørende NC-program forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Følgende funksjoner er ikke tillatt:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Veksle palettnullpunkt

Følgende funksjoner må spesielt ved en gjenopptakelse brukes med forsiktighet:

- Endre maskintilstander med tilleggsfunksjoner (f.eks. M13)
- Skrive i konfigurasjonen (f.eks. WRITE KINEMATICS)
- Endring av arbeidsområde
- Syklus **32**
- Dreie arbeidsplan

### Kolonner i palettabellen for verktøyorientert bearbeiding

Hvis maskinprodusenten ikke har konfigurert noe annet, trenger du følgende kolonner for verktøyorientert bearbeiding:

Kolonne	Beskrivelse
<b>W-STATUS</b>	<p>Bearbeidingsstatusen fastsetter fremdriften til bearbeidingen. Angi BLANK (tom) for et ubearbeidet emne. Styringen endrer denne innføringen automatisk ved bearbeidingen.</p> <p>Styringen skiller mellom følgende angivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BLANK / ingen oppføring: Råemne, bearbeiding nødvendig</li> <li>■ INCOMPLETE: ufullstendig bearbeidet, ytterligere bearbeiding nødvendig</li> <li>■ ENDED: fullstendig bearbeidet, ingen ytterligere bearbeiding nødvendig</li> <li>■ EMPTY: tom plass, ungen bearbeiding nødvendig</li> <li>■ SKIP: hoppe over bearbeiding</li> </ul>
<b>METHOD</b>	<p>Angivelse av bearbeidingsmetoden</p> <p>Den verktøyorienterte bearbeidingen er også mulig med flere oppspenninger i én palett, men ikke i flere paletter.</p> <p>Styringen skiller mellom følgende angivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WPO: emneorientert (standard)</li> <li>■ TO: verktøyorientert (første emne)</li> <li>■ CTO: verktøyorientert (andre emner)</li> </ul>
<b>CTID</b>	<p>Styringen oppretter identitetsnummeret for gjenopptakelsen med mid-program-oppstart automatisk.</p> <p>Hvis du endrer eller sletter angivelsen, er en gjenopptakelse ikke lenger mulig.</p>
<b>SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W</b>	<p>Angivelsen for den sikre høyden i de eksisterende aksene er valgfri.</p> <p>Du kan angi sikkerhetsposisjoner for aksene. Styringen kjører bare frem til disse posisjonene hvis maskinprodusenten behandler dem i NC-makroene.</p>

## 13.2 Batch Process Manager (alternativ nr. 154)

### Bruksområde



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer funksjonen  
**Batch Process Manager**.

**Batch Process Manager** gjør det mulig å planlegge produksjonsordrer på en verktøymaskin.

De planlagte NC-programmene lagrer du i en ordreliste. Ordrelisten blir åpnet på det tredje skrivebordet med **Batch Process Manager**.

Følgende informasjon vises:

- Feilfrihet for NC-programmet
- Varighet for NC-programmene
- Tilgjengeligheten til verktøyene
- Tidspunkt for nødvendige manuelle inngrep på maskinen



For å kunne få all denne informasjonen må funksjonen Verktøyinnsatstest være aktivert og slått på!

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

### Grunnleggende informasjon

**Batch Process Manager** er tilgjengelig i de følgende driftsmodusene:

- **Programmering**
- **Programkjøring enkeltblokk**
- **Programkjøring blokkrekke**


Du kan opprette og endre ordrelisten i driftsmodusen

**Programmering**.

Ordrelisten kjøres i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**. En endring er bare mulig under visse forutsetninger.

## Skjermvisning

Når du åpner **Batch Process Manager** i driftsmodusen **Programmering**, er følgende skjerminnodelinger tilgjengelige:

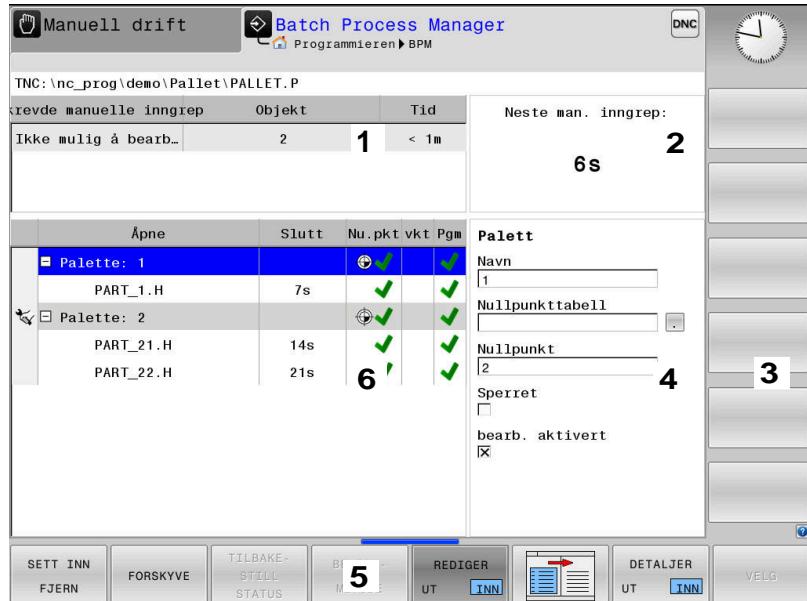

- 1 Viser alle nødvendige manuelle inngrep
- 2 Viser det neste manuelle inngrepet
- 3 Viser eventuelt de gjeldende funksjonstastene fra maskinprodusenten
- 4 Viser angivelsene som kan endres i linjen merket i blått
- 5 Viser de gjeldende funksjonstastene
- 6 Viser ordrelisten

## Kolonner i ordrelisten

Kolonne	Beskrivelse
Ikke noe kolonnenavn	Status for <b>Palett</b> , <b>Oppspenning</b> eller <b>Åpne</b>
<b>Åpne</b>	<p>Navn eller bane for <b>Palett</b>, <b>Oppspenning</b> eller <b>Åpne</b></p> <p>Informasjoner om palettelleren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ For linjer med typen <b>PAL</b>: Palettellerens aktuelle faktiske verdi (<b>COUNT</b>) og definerte nominelle verdi (<b>TARGET</b>)</li> <li>■ For linjer med typen <b>PGM</b>: Verdi for hvor mye den faktiske verdien øker etter kjøring av NC-programmet</li> </ul> <p>Bearbeidingsmetode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emneorientert bearbeiding</li> <li>■ Verktøyorientert bearbeiding</li> </ul>
<b>Varighet</b>	Kjøretid i sekunder Denne kolonnen vises bare for 19-tommers skjerm.

Kolonne	Beskrivelse
<b>Slutt</b>	Slutten på varigheten <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tid i <b>Programmering</b></li> <li>■ Faktisk klokkeslett i <b>Programkjøring enkeltblokk</b> og <b>Programkjøring blokkrekke</b></li> </ul>
<b>Ref.pkt.</b>	Status for emnereferansepunktet
<b>vkt</b>	Status for de brukte verktøyene
<b>Pgm</b>	Status for NC-programmet
<b>sts</b>	Bearbeidingsstatus

I den første kolonnen blir statusen til **Palett**, **Oppspenning** og **Åpne** vist med ikoner.

Ikonene har følgende betydning:

Ikon	Beskrivelse
	<b>PalettOppspenning</b> eller <b>Åpne</b> er sperret
	<b>Palett</b> eller <b>Oppspenning</b> er ikke aktivert for bearbeidingen
	Denne linjen blir for øyeblikket utført i <b>Programkjøring enkeltblokk</b> eller <b>Programkjøring blokkrekke</b> og kan ikke redigeres
	I denne linjen skjedde det et manuelt programavbrudd

I kolonnen **Åpne** blir bearbeidingsmetoden vist ved hjelp av ikoner.

Ikonene har følgende betydning:

Ikon	Beskrivelse
Ingen ikon	Emneorientert bearbeiding
	Verktøyorientert bearbeiding <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start</li> <li>■ Slutt</li> </ul>

I kolonnene **Refpkt.**, **vkt** og **Pgm** blir statusen vist ved hjelp av ikoner.

Ikonene har følgende betydning:

Ikon	Beskrivelse
	Testen er avsluttet
	Testen var mislykket, for eksempel levetiden til et verktøy utløpt
	Testen er fortsatt ikke avsluttet

Ikon	Beskrivelse
	Programoppbygningen er ikke riktig, for eksempel paletten inneholder ikke noen underordnede programmer
	Emnereferansepunkt er definert

	Kontroller inntastingen Du kan enten tildele et emnereferansepunkt til paletten eller til alle underordnede NC-programmer.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Driftsinstruksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I driftsmodusen <b>Programmering</b> er kolonnen <b>vkt</b> alltid tom, fordi styringen kontrollerer statusen først i driftsmodusene <b>Programkjøring enkeltblokk</b> og <b>Programkjøring blokkrekke</b>.</li> <li>Når funksjonen Verktøyinnsatstest ikke er aktivert eller slått på på maskinen, vises det ikke noe ikon i kolonnen <b>Pgm</b>.</li> </ul> <p><b>Ytterligere informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program</b></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I kolonnen **Sts** blir bearbeidingsstatusen vist ved hjelp av iconer.

Ikonene har følgende betydning:

Ikon	Beskrivelse
	Råemne, bearbeiding nødvendig
	Ufullstendig bearbeidet, ytterligere bearbeiding nødvendig
	Fullstendig bearbeidet, ingen ytterligere bearbeiding nødvendig
	Hoppe over bearbeiding

	<p>Driftsinstruksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeidingsstatusen blir tilpasset automatisk under bearbeidingen.</li> <li>Bare når kolonnen <b>W-STATUS</b> finnes i palettabellen, er kolonnen <b>Sts</b> synlig i <b>Batch Process Manager</b></li> </ul> <p><b>Ytterligere informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program</b></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Åpne Batch Process Manager



Følg maskinhåndboken!

Med maskinparameteren **standardEditor** (nr. 102902) fastsetter maskinprodusenten hvilket standardredigeringsprogram styringen bruker.

### Driftsmodus Programmering

Hvis styringen ikke åpner palettabellen (.p) i Batch Process Manager som ordreliste, går gjør du følgende:

- ▶ Velg ønsket ordreliste
  - ▶ Skifte skjermtastrekke
  -  ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
  -  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG RED.PROG.**
  - > Styringen åpner overlappingsvinduet **Velg red.prog..**
  - ▶ Velg **BPM-EDITOR**
  -  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
  -  ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
  - > Styringen åpner ordrelisten i **Batch Process Manager**.

### Driftsmodus Programkjøring enkeltblokk og Programkjøring blokkrekke

Hvis styringen ikke åpner palettabellen (.p) i Batch Process Manager som ordreliste, går gjør du følgende:

-  ▶ Trykk på tasten **skjermdeling**
-  ▶ Trykk på tasten **BPM**
- > Styringen åpner ordrelisten i **Batch Process Manager**.

### Funksjonstaster

Følgende funksjonstaster er tilgjengelige:



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten kan konfigurere egne funksjonstaster.

### Funksjons-tast

#### Funksjon



Vise eller skjule trestruktur



Redigere åpnet ordreliste

Funksjons-tast	Funksjon
SETT INN FJERN	Viser funksjonstastene <b>SETT INN FØR</b> , <b>SETT INN ETTER</b> og <b>FJERN</b>
FORSKYVE	Forskyve linje
FILER	Markere linje
OPPHEV MERKING	Opphev merking
SETT INN FØR	Legg inn en ny <b>Palett</b> , <b>Oppspenning</b> eller <b>Åpne</b> foran markørposisjonen
SETT INN ETTER	Legg inn en ny <b>Palett</b> , <b>Oppspenning</b> eller <b>Åpne</b> etter markørposisjonen
FJERN	Slette linje eller blokk
	Veksle mellom aktive vinduer
VELG	Velg mulige angivelser fra et overlappingsvindu
TILBAKE- STILL STATUS	Tilbakestille bearbeidingsstatus til råemne
BEARB.. - METODE	Velg emne- eller verktøyorientert bearbeiding
INNGREP UT <b>INN</b>	Vise eller skjule nødvendige manuelle inngrep
VERKTØY- ADMIN.	Åpne utvidet verktøybehandling
INTERN STOPP	Avbryte bearbeidingen

**i** Driftsinstruksjoner:

- Funksjonstastene **VERKTØYADMIN.** og **INTERN STOPP** finnes kun i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.
- Når kolonnen **W-STATUS** er til stede i pallettabellen, er funksjonstasten **TILBAKESTILL STATUS** tilgjengelig.
- Når kolonnene **W-STATUS**, **METHOD** og **CTID** er til stede i pallettabellen, er funksjonstasten **BEARB.METODE** tilgjengelig

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

## Opprette ordreliste

Du kan bare opprette en ny ordreliste i filbehandlingen.



Filnavnet til en ordreliste må alltid begynne med en bokstav.



- ▶ Trykk på tasten **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**



- ▶ Angi filnavn med endelsen (.p)
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- > Styringen åpner en tom ordreliste i **Batch Process Manager**.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN FJERN**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN ETTER**.
- > På høyre side viser styringen de ulike typene.
- ▶ Velg ønsket type
  - **Palett**
  - **Oppspenning**
  - **Åpne**
- > Styringen setter inn en tom linje i ordrelisten.
- > På høyre side viser styringen den valgte typen.
- ▶ Definere inndata

- **Navn:** Angi navnet direkte eller velg det ved hjelp av overlappingsvinduet hvis det finnes
- **Nullpunktstabell:** Angi ev. nullpunktet direkte eller velg det ved hjelp av overlappingsvinduet
- **Nullpunkt:** Angi ev. emnenullpunktet direkte
- **Sperret:** Valgt linje blir unntatt fra bearbeidingen
- **bearb. aktivert:** Valgt linje er frigitt for bearbeiding



- ▶ Bekreft angivelsene med tasten **ENT**
- ▶ Gjenta ev. trinnene
- ▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



## Endre ordreliste

Du kan endre en ordreliste i driftsmodusen **Programmering**, **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.



Driftsinstruksjoner:

- Hvis en ordreliste er valgt i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**, er det ikke mulig å endre ordrelisten i driftsmodusen **Programmering**.
- Det er bare under visse forutsetninger mulig å endre en ordreliste under bearbeiding, da styringen fastsetter et beskyttet område.
- NC-programmer i det beskyttede området blir vist i grått.

I **Batch Process Manager** endrer du en linje i ordrelisten på følgende måte:

► Åpne ønsket ordreliste



- Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



- Sett markøren på ønsket linje, f.eks. **Palett**
- > Styringen viser den valgte linjen i blått.
- > På høyre side viser styringen angivelsene som kan endres.



- Trykk ev. på funksjonstasten **BYTT VINDU**

- > Styringen veksler det aktive vinduet.

- Følgende angivelser kan endres:

- **Navn**
- **Nullpunktstabell**
- **Nullpunkt**
- **Sperret**
- **bearb. aktivert**



- Bekrefte de endrede angivelsene med tasten **ENT**

- > Styringen tar i bruk endringene.



- Trykk på funksjonstasten **REDIGER**

I **Batch Process Manager** forskyver du en linje i ordrelisten på følgende måte:

- Åpne ønsket ordreliste



- Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



- Sett markøren på ønsket linje, f.eks. **Åpne**
- > Styringen viser den valgte linjen i blått.
- Trykk på funksjonstasten **FORSKYVE**



- Trykk på funksjonstasten **FILER**
- > Styringen merker linjen som markøren står i.
- Sett markøren i ønsket posisjon.
- > Hvis markøren står på et egn sted, viser styringen funksjonstastene **SETT INN FØR** og **SETT INN ETTER**.



- Trykk på funksjonstasten **SETT INN FØR**
- > Styringen setter inn linjen på den nye posisjonen.
- Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**



- Trykk på funksjonstasten **REDIGER**

# 14

**Betjene berørings-skjerm**

## 14.1 Skjerm og betjening

### Berøringsskjerm



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Berøringsskjermen skiller seg optisk ut ved hjelp av en svart ramme og de manglende funksjonsvalgtastene.

TNC 620 har integrert kontrollpanelet i 19-tommersskjermen.

#### 1 Topptekst

Når styringen er slått på, viser toppteksten i skjermbildet de valgte driftsmodusene.

#### 2 Funksjonstastlinje for maskinprodusenten

#### 3 Funksjonstastlinje

Styringen viser flere funksjoner i en funksjonstastlinje. Den aktive funksjonstastlinjen er markert i blått.

#### 4 Integrt kontrollpanel

#### 5 Definere inndelingen av skjermen

#### 6 Veksle mellom skjermbilde for maskindriftsmodi, programmeringsdriftsmodi og et tredje skrivebord



## Betjening og rengjøring



### Betjening av berøringsskjermer ved elektrostatisk lading

Berøringsskjermene er basert på et kapasitivt funksjonsprinsipp som gjør de ømfintlige for elektrostatisk lading hos betjeningspersonalet.

For å bøte på dette avleder man den statiske oppladingen ved å gripe tak i metalliske, jordete gjenstander. En løsning kan være ESD-bekledning.

De kapasitive sensorene registrerer en berøring så snart en menneskelig finger berører berøringsskjermen. Du kan også betjene berøringsskjermen med skitne hender, så lenge berøringssensorene registrerer hudmotstanden. Mens væsker i små mengder ikke forårsaker forstyrrelser, kan større væskemengder utløse feilinnlegg.



Unngå smuss ved å bruke arbeidshansker. Spesielle arbeidshansker for berøringsskjerm har metallioner i gummimaterialet, som leder hudmotstanden videre til skjermen.

Oppretthold berøringsskjermens funksjonsevne ved å utelukkende bruke følgende rengjøringsmidler:

- Glassrensegjøringsmiddel
- Skummende rengjøringsmiddel for skjermer
- Mildt oppvaskmiddel



Ikke påfør rengjøringsmiddelet direkte på skjermen, men fukt en egnet rengjøringsklut med det.

Slå styringen av før du rengjør skjermen. Alternativt kan du også bruke berøringsskjermens rengjøringsmodus.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



For å unngå skader på berøringsskjermen må du ikke bruke følgende rengjøringsmidler eller hjelpestoffer:

- Aggressive løsemidler
- Skuremidler
- Trykkluft
- Dampstråler

## Kontrollpanel

### Integrt kontrollpanel

Kontrollpanelet er integrert i skjermen. Kontrollpanelets innhold endrer seg alt etter hvilken driftsmodus du befinner deg i.

- Område der du kan vise følgende:

- alfanumerisk tastatur
- **HEROS-meny**
- potensiometer for simuleringshastigheten (bare i driftsmodusen **Programtest**)

- Driftsmoduser for maskinen

- Driftsmoduser for programmering

Den aktive driftsmodusen som skjermen er vekslet til, viser styringen i grønt.

Driftsmodusen i bakgrunnen viser styringen som en liten hvit trekant.

- Filbehandling
- Lommekalkulator
- MOD-funksjon
- HELP-funksjon
- Visning av feilmeldinger

- Menyen Hurtigtilgang

Avhengig av driftsmodusen finner du raskt de viktigste funksjonene her.

- Åpne programmeringsdialoger (bare i driftsmodusene **Programmering** og **Posisjonering m. man. inntasting**)

- Tallinnlegging og aksevalg

- Navigering

- Piler og hoppkommando **GOTO**

- Oppgavelinje

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

I tillegg leverer maskinprodusenten et maskinkontrollpanel.




Følg maskinhåndboken!

Taster, f.eks. **NC-start** eller **NC-stopp**, er beskrevet i maskinhåndboken.

### Generell betjening

Følgende taster kan enkelt erstattes av for eksempel gester:

Tast	Funksjon	Gest
	Skifte av driftsmoduser	Trykk på driftsmodusen i toppteksten
	Skifte av funksjonstastrekke	Sveip vannrett over funksjonstastlinjen
	Funksjonsvalgtaster	Trykk på funksjonen på berøringsskjermen

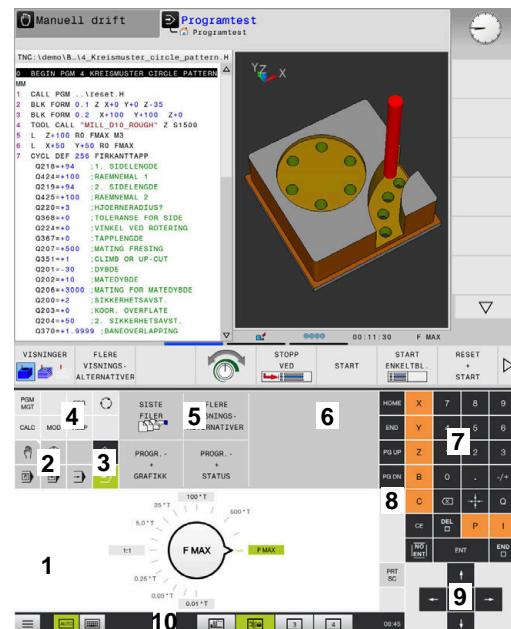

Kontrollpanel for driftsmodusen Programtest



Kontrollpanel for driftsmodusen Manuell drift

## 14.2 Gester

### Oversikt over mulige gester

Skjermen for styringen støtter flerberøring. Det betyr at den kjenner igjen ulike gester, også bruk av flere fingre samtidig.

Symbol	Geste	Beskrivelse
	Trykke	En kort berøring av skjermen
	Dobbeltrykke	To korte berøringer av skjermen
	Stopp	En lengre berøring av skjermen
	Sveipe	Flytende bevegelse over skjermen
	Trekke	En bevegelse over skjermen hvor startpunktet er entydig definert
	Trekke med to fingre	Parallelle bevegelser med to fingre over skjermen hvor startpunktet er entydig definert
	Strekke	Bevege to fingre fra hverandre
	Knipe	Bevege to fingre mot hverandre

## Navigere i tabeller og NC-programmer

Du kan navigere i et NC-program eller en tabell på følgende måte:

Symbol	Geste	Funksjon
	Trykke	Merke NC-blokk eller tabell Stanse rulling
	Dobbeltrykke	Aktivere tabellcelle
	Sveipe	Rulle gjennom NC-program eller tabell

## Betjene simulering

Styringen tilbyr berøringsbetjening ved følgende grafikk:

- Programmeringsgrafikk i driftsmodusen **Programmering**
- 3D-visning i driftsmodusen **Programtest**
- 3D-visning i driftsmodusen **Prog.kjøring enkeltblokk**
- 3D-visning i driftsmodusen **Prog.kjøring blokkrekke**
- Kinematikkvisning

## Rotere, zoome og forskyve grafikk

Styringen har følgende gester:

Symbol	Geste	Funksjon
	Dobbeltrykke	Sette grafikken til opprinnelig størrelse
	Trekke	Dreie grafikk (bare 3D-grafikk)
	Trekke med to fingre	Forskyve grafikk
	Strekke	Forstørre grafikk
	Knipe	Forminske grafikk

## Måle grafikk

Hvis du har aktivert måling i driftsmodusen **Programtest**, har du følgende ytterligere funksjoner:

Symbol	Geste	Funksjon
	Trykke	Velg målepunkt

## Betjene CAD-Viewer

Styringen støtter berøringsbetjeningen også ved arbeid med **CAD-Viewer**. Forskjellige gester er tilgjengelige alt etter driftsmodusen.




For at du skal kunne bruke alle applikasjonene, må du velge den ønskede funksjonen på forhånd ved hjelp av ikonet:

Ikon	Funksjon
	Grunninnstilling
	<b>Legg til</b> Det samme som å trykke på tasten <b>Shift</b> i valgmodusen
	<b>Fjern</b> Det samme som å trykke på tasten <b>CTRL</b> i valgmodusen

## Stille inn modusen Layer og fastsette nullpunkt

Styringen har følgende gester:

Symbol	Geste	Funksjon
	Trykke på et element	Vise elementinformasjon Bestemme nullpunkt
	Dobbeltrykke på bakgrunnen	Stille tilbake grafikk eller 3D-modell til opprinnelig størrelse
	Aktiver <b>Legg til</b> og dobbelttrykk på bakgrunnen	Stille tilbake grafikk eller 3D-modell til opprinnelig størrelse og vinkel
	Trekke	Dreie grafikk eller 3D-modell (bare stille inn modusen Layer)

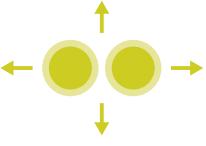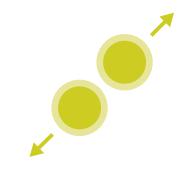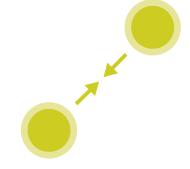Symbol	Geste	Funksjon
	Trekke med to fingre	Forskyve grafikk eller 3D-modell
	Strekke	Forstørre grafikk eller 3D-modell
	Knipe	Forminske grafikk eller 3D-modell

### Velge kontur

Styringen har følgende gester:

Symbol	Geste	Funksjon
	Trykke på et element	Velge element
	Trykke på et element i vinduet Listevisning	Velge eller velge bort elementer
	Aktiver <b>Legge til</b> og trykk på et element	Dele, forkorte, forlenge element
	Aktiver <b>Fjerne</b> og trykk på et element	Velg bort element

Symbol	Geste	Funksjon
	Dobbeltrykke på bakgrunnen	Sette grafikken tilbake til opprinnelig størrelse
	Sveipe over et element	Vise forhåndsvisning av elementer som kan velges Vise elementinformasjon
	Trekke med to fingre	Forskyve grafikk
	Strekke	Forstørre grafikk
	Knipe	Forminske grafikk

### Velg bearbeidingsposisjoner

Styringen har følgende gester:

Symbol	Geste	Funksjon
	Trykke på et element	Velge element Velge skjæringspunkt

Symbol	Geste	Funksjon
	Dobbeltrykke på bakgrunnen	Sette grafikken tilbake til opprinnelig størrelse
	Sveipe over et element	Vise forhåndsvisning av elementer som kan velges Vise elementinformasjon
	Aktiver <b>Lag til</b> og trekk	Strekke hurtigvalgsområdet
	Aktiver <b>Fjerne</b> og trekk	Strek området for å velge bort elementer
	Trekke med to fingre	Forskyve grafikk
	Strekke	Forstørre grafikk
	Knipe	Forminske grafikk

### Lagre elementer og veksle til NC-programmet

Styringen lagrer de valgte elementene hvis du trykker på de tilhørende ikonene.

Du kan skifte tilbake til driftsmodusen **Programmering** på følgende måter:

- Trykk på tasten **Programmering**  
Styringen skifter til driftsmodusen **Programmering**.
- Lukk **CAD-Viewer**  
Styringen skifter automatisk til driftsmodusen **Programmering**.
- Via oppgavelinjen for å holde **CAD-Viewer** åpen på det tredje skrivebordet  
Det tredje skrivebordet blir værende aktivt i bakgrunnen.

# 15

**Tabeller og  
oversikter**

## 15.1 Systemdata

### Liste over FN 18-funksjoner

Med funksjonen **FN 18: SYSREAD** kan du lese systemdata og lagre dem i Q-parametere. Du velger systemdata via et gruppenummer (ID-nr.), et systemdatanummer og eventuelt via en indeks.



De leste verdiene i funksjonen **FN 18: SYSREAD** viser styringen alltid **metrisk** uavhengig av enheten til NC-programmet.

Under finner du en fullstendig liste over **FN 18: SYSREAD**-funksjoner.

Avhengig av hvilken type styring du har, er kanskje ikke alle funksjonene tilgjengelige.

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Programinformasjon</b>				
	10	3	-	Nummer på den aktive bearbeidingssyklusen
		6	-	Nummer på den sist utførte touch-probesyklusen -1 = ingen
		7	-	Type oppkallende NC-program: -1 = ingen 0 = synlig NC-program 1 = syklus/makro, hovedprogram er synlig 2 = syklus/makro, det finnes ikke noe synlig hovedprogram
	8	1		Måleenhet for umiddelbart opphente NC-program (det kan også være en syklus). Returverdier: 0 = mm 1 = Inch -1 = det finnes ikke noe tilsvarende program
		2		Måleenhet for det NC-programmet som er synlig i postvisningen, som den aktuelle syklussen ble direkte eller indirekte hentet opp fra. Returverdier: 0 = mm 1 = Inch -1 = det finnes ikke noe tilsvarende program
	9	-		Innenfor en M-funksjonsmakro: M-funksjonens nummer. Annet -1
	103	Q-parameter-nummer		Relevant i NC-syklinger: For forespørsel om Q-parameteren som er angitt under IDX i tilhørende CYCLE DEF, er eksplisitt angitt.
	110	QS-parameternr.		Finnes det en fil med navnet QS(IDX)? 0 = nei, 1 = ja Funksjonen løser opp relative filbaner.
	111	QS-parameternr.		Finnes det en katalog med navnet QS(IDX)? 0 = nei, 1 = ja Bare absolutt katalogbane er mulig.

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Hoppadresser i systemet</b>				
	13	1	-	Label-nummer eller label-navn (streg eller QS) som det hoppes til ved M2/M30, i stedet for at det aktuelle NC-programmet avsluttes. Verdi = 0: M2/M30 fungerer normalt.
		2	-	Label-nummer eller label-navn (streg eller QS) som hoppes til ved FN14: ERROR med reaksjon NC-CANCEL, i stedet for at NC-programmet skal avbrytes med en feil. Du kan lese feilnummeret som er programmert i FN14-kommandoen, under ID992 NR14. Verdi = 0: FN14 fungerer normalt.
		3	-	Label-nummer eller label-navn (streg eller QS) som det hoppes til ved en intern serverfeil (SQL, PLS, CFG) eller ved feil filoperasjoner (FUNCTION FILECOPY, FUNCTION FILEMOVE eller FUNCTION FILEDELETE), i stedet for at NC-programmet skal avbrytes med en feil. Verdi = 0: Feilen fungerer normalt.
<b>Indisert tilgang til Q-parameter</b>				
	15	11	Q-parametternr.	Leser Q(IDX)
		12	QL-parametternr.	Leser QL(IDX)
		13	QR-parametternr.	Leser QR(IDX)
<b>Maskinstatus</b>				
	20	1	-	Aktivt verktøynummer
		2	-	Forberedt verktøynummer
		3	-	Aktiv verktøyakse 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
		4	-	Programmert spindelturtall
		5	-	Aktiv spindeltilstand -1 = spindeltilstand udefinert 0 = M3 aktiv 1 = M4 aktiv 2 = M5 etter M3 aktiv 3 = M5 etter M4 aktiv
		7	-	Aktivt girtrinn
		8	-	Aktiv kjølemiddeltilstand 0 = av, 1 = på
		9	-	Aktiv mating
		10	-	Indeks på forberedt verktøy
		11	-	Indeks på aktivt verktøy

<b>Gruppe-navn</b>	<b>Gruppenummer-ID ...</b>	<b>Systemdata-nummer NR ...</b>	<b>Indeks IDX ...</b>	<b>Beskrivelse</b>
		14	-	Nummer på den aktive spindelen
		20	-	Programmert skjærehastighet i dreiemodus
		21	-	Spindelmodus i dreiemodus: 0 = konst. turtall 1 = konst. skjærehast.
		22	-	Kjølevæsketilstand M7: 0= inaktiv, 1 = aktiv
		23	-	Kjølevæsketilstand M8: 0= inaktiv, 1 = aktiv

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Kanaldata</b>				
	25	1	-	Kanalnummer
<b>Syklusparameter</b>				
	30	1	-	Sikkerhetsavstand
		2	-	Boredybde/fresedybde
		3	-	Matedybde
		4	-	Mating for matedybde
		5	-	Første sidelengde ved lomme
		6	-	Andre sidelengde ved lomme
		7	-	Første sidelengde ved not
		8	-	Andre sidelengde ved not
		9	-	Radius for rund lomme
		10	-	Mating fresing
		11	-	Roteringsretning for fresebanen
		12	-	Forsinkelse
		13	-	Gjengestigning syklus 17 og 18
		14	-	Toleranse finkutt
		15	-	Utfresingsvinkel
		21	-	Probevinkel
		22	-	Probeområde
		23	-	Probemating
		49	-	HSC-modus (syklus 32 Toleranse)
		50	-	Toleranse roteringsakser (syklus 32 Toleranse)
	52	Q-parameter-nummer		Typen overføringsparametere ved brukersykluser: -1: Syklusparameter ikke programmert i CYCL DEF 0: Syklusparameter numerisk programmert i CYCL DEF (Q-parameter) 1: Syklusparameter programmert som streng i CYCL DEF (Q-parameter)
	60	-		Sikker høyde (probesyklus 30 til 33)
	61	-		Kontrollere (probesyklus 30 til 33)
	62	-		Skjæreoppmåling (probesyklus 30 til 33)
	63	-		Q-parameternummer for resultatet (probesyklus 30 til 33)
	64	-		Q-parametertype for resultatet (probesyklus 30 til 33) 1 = Q, 2 = QL, 3 = QR
	70	-		Multiplikator for mating (syklus 17 og 18)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Modal tilstand</b>				
	35	1	-	Toleranse: 0 = absolutt (G90) 1 = inkrementell (G91)
		2	-	Radiuskorrigering: 0 = R0 1 = RR/RL 10 = Face Milling 11 = Peripheral Milling
<b>Data for SQL-tabeller</b>				
	40	1	-	Resultatkode for siste SQL-kommando. Hvis den siste resultatkoden var 1 (= feil), blir feilkoden overført som returverdi.
<b>Data fra verktøytabell</b>				
	50	1	Verktøy nr.	Verktøylengde L
		2	Verktøy nr.	Verktøyradius R
		3	Verktøy nr.	Verktøyradius R2
		4	Verktøy nr.	Toleranse verktøylengde DL
		5	Verktøy nr.	Toleranse verktøyradius DR
		6	Verktøy nr.	Toleranse verktøyradius DR2
		7	Verktøy nr.	Verktøy sperret TL 0 = ikke sperret, 1 = sperret
		8	Verktøy nr.	Nummer på søsterverktøy RT
		9	Verktøy nr.	Maksimal levetid TIME1
		10	Verktøy nr.	Maksimal levetid TIME2
		11	Verktøy nr.	Aktuell levetid CUR.TIME
		12	Verktøy nr.	PLS-status
		13	Verktøy nr.	Maksimal skjærelengde LCUTS
		14	Verktøy nr.	Maksimal innstikkingsvinkel ANGLE
		15	Verktøy nr.	TT: Antall skjær CUT
		16	Verktøy nr.	TT: Slitetoleranse lengde LTOL
		17	Verktøy nr.	TT: Slitetoleranse radius RTOL
		18	Verktøy nr.	TT: rotasjonsretning DIRECT 0 = positiv, -1 = negativ
		19	Verktøy nr.	TT: forskyvning plan R-OFFS R = 99999,9999
		20	Verktøy nr.	TT: Forskyvning lengde L-OFFS
		21	Verktøy nr.	TT: Bruddtoleranse lengde LBREAK
		22	Verktøy nr.	TT: Bruddtoleranse radius RBREAK
		28	Verktøy nr.	Maksimalt turtall NMAX
		32	Verktøy nr.	Spissvinkel TANGLE

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
		34	Verktøynr.	Løfting tillatt LIFTOFF (0 = nei, 1 = ja)
		35	Verktøynr.	Slitasjetoleransradius R2TOL
		36	Verktøynr.	Verktøytype TYPE (fres = 0, slipeverktøy = 1, ... touch-probe = 21)
		37	Verktøynr.	Tilhørende linje i touch-probe-tabellen
		38	Verktøynr.	Tidsstempel for siste bruk
		39	Verktøynr.	ACC
		40	Verktøynr.	Stigning for gjengesykluser
		44	Verktøynr.	Verktøyets standtid overskredet
		45	Verktøynr.	Bredden til skjæreplaten(RCUTS) i fronten
		46	Verktøynr.	Nyttelengde for fresen (LU)
		47	Verktøynr.	Halsradius for fresen (RN)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Data fra plassstabell</b>				
	51	1	Plassnummer	Verktøynummer
		2	Plassnummer	0 = ikke noe spesialverktøy 1 = spesialverktøy
		3	Plassnummer	0 = ingen fast plass 1 = fast plass
		4	Plassnummer	0 = ingen sperret plass 1 = sperret plass
		5	Plassnummer	PLS-status
<b>Beregne verktøypllass</b>				
	52	1	Verktøynr.	Plassnummer
		2	Verktøynr.	Verktøymagasinnnummer
<b>Fil-informasjon</b>				
	56	1	-	Antall linjer i verktøytabellen
		2	-	Antall linjer i den aktive nullpunktstabellen
		4	-	Antall linjer i en fritt definierbar tabell som ble åpnet med FN26: TABOPEN
<b>Verktøydata for T- og S-strober</b>				
	57	1	T-kode	Verktøynummer IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy)
		2	T-kode	Verktøyindeks IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy)
		5	-	Spindelturtall IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy)
<b>Verdier programmert i TOOL CALL</b>				
	60	1	-	Verktøynummer T
		2	-	Aktiv verktøyakse 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W
		3	-	Spindelturtall S
		4	-	Toleranse verktøylengde DL
		5	-	Toleranse verktøyradius DR
		6	-	Automatisk TOOL CALL 0 = ja, 1 = nei
		7	-	Toleranse verktøyradius DR2
		8	-	Verktøyindeks

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
		9	-	Aktiv mating
		10	-	Skjærehastighet i [mm/min]
<b>Verdier programmert i TOOL DEF</b>				
61	0	Verktøynr.		Lese nummeret på verktøy skiftesekvensen: 0 = verktøy allerede i spindel, 1 = skifte mellom eksterne verktøy, 2 = skifte fra internt til eksternt verktøy, 3 = skifte fra spesialverktøy til eksternt verktøy, 4 = skifte til eksternt verktøy, 5 = skifte fra eksternt til internt verktøy, 6 = skifte fra internt til internt verktøy, 7 = skifte fra spesialverktøy til internt verktøy, 8 = skifte til internt verktøy, 9 = skifte fra eksternt verktøy til spesialverktøy, 10 = skifte fra spesialverktøy til internt verktøy, 11 = skifte fra spesialverktøy til spesialverktøy, 12 = skifte til spesialverktøy, 13 = skifte ut eksternt verktøy, 14 = skifte ut internt verktøy, 15 = skifte ut spesialverktøy
	1	-		Verktøynummer T
	2	-		Lengde
	3	-		Radius
	4	-		Indeks
	5	-		Verktøydata programmert i TOOL DEF 1 = ja, 0 = nei

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Verdier fra LAC og VSC</b>				
71	0	0	Indeks for NC-aksen som LAC-veiekjøringen skal gjennomføres for hhv. ble gjennomført for sist (X til W = 1 til 9)	
		2	Den totale tregheten i [kgm <sup>2</sup> ] (ved rundakser A/B/C) hhv. den totale massen i [kg] (ved lineærakser X/Y/Z) som er beregnet av LAC-veiekjøringen	
	1	0	Syklus 957 Frikjøring ut av gjengen	
<b>Ledig minneområde for produsentsykluser</b>				
72	0-39	0 til 30	Ledig minneområde for produsentsykluser. Verdiene blir bare stilt tilbake av TNC ved omstart av styringen (= 0). Hvis du trykker på Cancel, blir verdiene ikke stilt tilbake til den verdien de hadde når de ble utført.	Til og med 597110-11: bare NR 0-9 og IDX 0-9 Fra 597110-12: NR 0-39 og IDX 0-30
73		0 til 30	Ledig minneområde for brukersykluser. Verdiene blir bare stilt tilbake av TNC ved omstart av styringen (= 0). Hvis du trykker på Cancel, blir verdiene ikke stilt tilbake til den verdien de hadde når de ble utført.	Til og med 597110-11: bare NR 0-9 og IDX 0-9 Fra 597110-12: NR 0-39 og IDX 0-30
<b>Lese minimalt og maksimalt spindelturtall</b>				
90	1	Spindel-ID	Minste spindelturtall for det laveste girtrinnet. Dersom ingen girtrinn er konfigurert, blir CfgFeedLimits/minFeed til den første parameterblokken til spindelen evaluert. Indeks 99 = aktiv spindel	
	2	Spindel-ID	Maksimalt spindelturtall for det høyeste girtrinnet. Dersom ingen girtrinn er konfigurert, blir CfgFeedLimits/maxFeed til den første parameterblokken til spindelen evaluert. Indeks 99 = aktiv spindel	
<b>Verktøykorrekturer</b>				
200	1	1 = uten toleranse 2 = med toleranse 3 = med toleranse og toleranse fra TOOL CALL	Aktiv radius	
	2	1 = uten toleranse 2 = med toleranse 3 = med	Aktiv lengde	

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
				toleranse og toleranse fra TOOL CALL
	3		1 = uten toleranse 2 = med toleran- se 3 = med toleranse og toleranse fra TOOL CALL	Avrundingsradius R2
	6	Verktøynr.		Verktøylengde Indeks 0 = aktivt verktøy
<b>Transformasjon av koordinater</b>				
210	1	-		Grunnrotering (manuell)
	2	-		Programmert dreiling
	3	-		Aktiv speilakse bit nr. 0 til 2 og 6 til 8: akse X, Y, Z og U, V, W
	4	Akse		Aktiv skalering Indeks: 1–9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	5	Rotasjonsakse		3D-ROT Indeks: 1–3 (A, B, C)
	6	-		Dreie arbeidsplan i driftsmodiene for program- kjøring 0 = ikke aktiv -1 = aktiv
	7	-		Dreie arbeidsplan i manuelle driftsmodi 0 = ikke aktiv -1 = aktiv
	8	QL-parama- ternr.		Vridningsvinkel mellom spindel og dreid koordinatsystem. Projiserer vinkelen som er lagret i QL-parame- teren, fra inndata-koordinatsystemet til verktøykoordinatsystemet. Hvis IDX blir latt værende tom, blir vinkelen 0 prosjert.

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Koordinattransformasjoner</b>				
210	10	-		Type definisjon for aktiv dreining: 0 = ingen dreining - tilbakeleveres dersom ingen dreining er aktiv i verken driftsmodus <b>Manuell drift</b> eller i automatiske driftsmodi. 1 = aksial 2 = romvinkel
	11	-		Koordinatsystem for manuelle bevegelser: 0 = maskinens koordinatsystem <b>M-CS</b> 1 = arbeidsplanets koordinatsystem <b>WPL-CS</b> 2 = verktøyets koordinatsystem <b>T-CS</b> 4 = emnets koordinatsystem <b>W-CS</b>
	12	akse		Korrigering i arbeidsplanets koordinatsystem <b>WPL-CS</b> (FUNCTION TURNDATA CORR WPL hhv. FUNCTION CORRDATA WPL) Indeks: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
<b>Aktivt koordinatsystem</b>				
211	-	-		1 = inndatasystem (standard) 2 = REF-system 3 = verktøyskiftsystem
<b>Spesialtransformasjoner i dreiemodus</b>				
215	1	-		Vinkel for presesjonen til inndatasystemet i XY-planet i dreiemodus. Når transformasjonen skal stilles tilbake, må verdien 0 angis for vinkelen. Denne transformasjonen blir brukt innenfor rammen av syklus 800 (parameter Q497).
	3	1-3		Lese ut romvinkelen som er skrevet med NR2. Indeks: 1-3 (rotA, rotB, rotC)
<b>Aktiv nullpunktforflyvning</b>				
220	2	Akse		Aktuell nullpunktforflyvning i [mm] Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	3	Akse		Les differanse mellom referanse- og nullpunkt. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	4	Akse		Les. Indeks: 1-9 (X_OFFSET, Y_OFFSET, Z_OFFSET, ... )
<b>Arbeidsområde</b>				
230	2	Akse		Negativ programvare-ende'bryter Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	3	Akse		Positiv programvare-ende'bryter Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	5	-		Programvare-ende'bryter på eller av: 0 = på, 1 = av For Modulo-akser må øvre og nedre grense eller ingen grense være angitt.
<b>Lese nominell posisjon i REF-systemet</b>				

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
	240	1	Akse	Aktuell nominell posisjon i REF-system
<b>Lese nominell posisjon i REF-systemet inkludert forskyninger (håndratt osv.)</b>				
	241	1	Akse	Aktuell nominell posisjon i REF-system
<b>Lese aktuell posisjon i det aktive koordinatsystemet</b>				
	270	1	Akse	Gjeldende nom. posisjon i inndatasystemet Funksjonen leverer de ukorrigerte posisjonene for hovedaksene X, Y og Z hvis den kalles opp med aktiv verktøyradiuskorrektur. Hvis funksjonen blir kalt opp med aktiv verktøyradiuskorrektur for en rundakse, vises det en feilmelding. Indeks: 1–9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
<b>Lese aktuell posisjon i det aktive koordinatsystemet inkludert forskyninger (håndratt osv.)</b>				
	271	1	Akse	Aktuell nominell posisjon i inndatasystemet
<b>Lese informasjon for M128</b>				
	280	1	-	M128 aktiv: –1 = ja, 0 = nei
		3	-	Status til TCPM etter Q-nr.: Q-nr. + 0: TCPM aktiv, 0 = nei, 1 = ja Q-nr. + 1: AXIS, 0 = POS, 1 = SPAT Q-nr. + 2: PATHCTRL, 0 = AXIS, 1 = VECTOR Q-nr. + 3: mating, 0 = F TCP, 1 = F CONT
<b>Maskinkinematikk</b>				
	290	5	-	0: temperaturkompensasjon ikke aktiv 1: temperaturkompensasjon aktiv
		10	-	Indeks for maskinkinematikken som er programmert i FUNCTION MODE MILL hhv. FUNCTION MODE TURN, fra Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels –1 = ikke programmert
<b>Lese dataene til maskinkinematikken</b>				
	295	1	QS-parameternr.	Lese aksenavnene i den aktive rotatingsakse-kinematikken. Aksenavnene blir skrevet etter QS(IDX), QS(IDX+1) og QS(IDX+2). 0 = operasjon vellykket
		2	0	Er funksjonen FACING HEAD POS aktiv? 1 = ja, 0 = nei
		4	Rundakse	Lese om den angitte rundaksen er delaktig i den kinematiske beregningen. 1 = ja, 0 = nei (En rundakse kan utelukkes fra den kinematiske beregningen ved hjelp av M138.) Indeks: 4, 5, 6 (A, B, C)

<b>Gruppe-navn</b>	<b>Gruppenummer-ID ...</b>	<b>Systemdata-nummer NR ...</b>	<b>Indeks IDX ...</b>	<b>Beskrivelse</b>
	5	Proberetning		Les om den angitte sideaksen brukes i kinematikken. -1 = akse ikke i kinematikk 0 = akse inngår ikke i den kinematiske beregningen:
	6	Akse		Vinkelhode: Forskyvningsvektor i det grunnleggende koordinatsystemet B-CS via vinkelhode Indeks: 1, 2, 3 ( X, Y, Z )
	7	Akse		Vinkelhode: Retningsvektor i det grunnleggende koordinatsystemet B-CS Indeks: 1, 2, 3 ( X, Y, Z )
	10	Akse		Beregn programmerbare akser. Beregn den tilhørende akse-ID-en (indeks fra CfgAxis/axisList) for den angitte indeksen for aksen. Indeks: 1–9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
	11	Akse-ID		Beregn programmerbare akser. Beregn indeksen for aksen (X = 1, Y = 2, ...) for den angitte akse-ID-en. Indeks: akse-ID (indeks fra CfgAxis/axisList)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Modifisere geometrisk atferd</b>				
	310	20	Akse	Diameterprogrammering: -1 = på, 0 = av
<b>Modifisering av geometrisk atferd</b>				
	310	126	-	M126: -1 = på, 0 = av
<b>Aktuell systemtid</b>				
	320	1	0	Systemtid i sekunder som er gått siden 01.01.1970, kl. 00:00:00 (sanntid).
			1	Systemtid i sekunder som er gått siden 01.01.1970, kl. 00:00:00 (forhåndsberegning).
		3	-	Lese bearbeidingstiden til det aktuelle NC-programmet.
<b>Formatering for systemtid</b>				
	321	0	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss
		1	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss
		2	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm
		3	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅ Å t:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅ t:mm
		4	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss

<b>Gruppe-navn</b>	<b>Gruppenummer-ID ...</b>	<b>Systemdata-nummer NR ...</b>	<b>Indeks IDX ...</b>	<b>Beskrivelse</b>
	5		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm
	6		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm
	7		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅ-MM-DD t:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅ-MM-DD t:mm
	8		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ
	9		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ
	10		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.Å
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.Å
	11		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
	12		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅ-MM-DD
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅ-MM-DD
	13		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: tt:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: tt:mm:ss
	14		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: t:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: t:mm:ss
	15		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: t:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: t:mm
	16		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm
	20		0	Aktuell kalenderuke ifølge ISO 8601 (sanntid)
			1	Aktuell kalenderuke ifølge ISO 8601 (forhåndsberegning)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Globale programinnstillinger GPS: aktiveringstilstand global</b>				
330	0	-		0 = ingen GPS-innstilling aktiv 1 = ønsket GPS-innstilling aktiv
<b>Globale programinnstillinger GPS: aktiveringstilstand enkeltvis</b>				
331	0	-		0 = ingen GPS-innstilling aktiv 1 = ønsket GPS-innstilling aktiv
	1	-		GPS: grunnrotering 0 = av, 1 = på
	3	Akse		GPS: speiling 0 = av, 1 = på Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
	4	-		GPS: forskyvning i modifisert emnesystem 0 = av, 1 = på
	5	-		GPS: dreiling i inndatasystem 0 = av, 1 = på
	6	-		GPS: matefaktor 0 = av, 1 = på
	8	-		GPS: håndrattoverlagring 0 = av, 1 = på
	10	-		GPS: virtuell verktøyakse VT 0 = av, 1 = på
	15	-		GPS: valg av koordinatsystemet for håndratt 0 = maskinkoordinatsystem M-CS 1 = emnekoordinatsystem W-CS 2 = modifisert emnekoordinatsystem mW-CS 3 = koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS
	16	-		GPS: forskyvning i emnesystemet 0 = av, 1 = på
	17	-		GPS: akseforskyvning 0 = av, 1 = på

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Globale programinnstillinger GPS</b>				
	332	1	-	GPS: vinkel for grunnrotering
		3	Akse	GPS: speiling 0 = ikke speilvendt, 1 = speilvendt Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
		4	Akse	GPS: forskyvning i modifisert emnekoordinatsystem mW-CS Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
		5	-	GPS: vinkel for rotering i innadata-koordinatsystemet I-CS
		6	-	GPS: matefaktor
		8	Akse	GPS: håndrattoverlagring Maksimum av verdien Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT)
		9	Akse	GPS: verdi for håndrattoverlagring Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT)
		16	Akse	GPS: forskyvning i emnekoordinatsystem W-CS Indeks: 1–3 (X, Y, Z)
		17	Akse	GPS: akseforskyvning Indeks: 4–6 (A, B, C)
<b>Koblende touch-probe TS</b>				
	350	50	1	Touch-probe-type: 0: TS120, 1: TS220, 2: TS440, 3: TS630, 4: TS632, 5: TS640, 6: TS444, 7: TS740
			2	Linje i touch-probe-tabellen
		51	-	Effektiv lengde
		52	1	Effektiv radius for probekulen
			2	Avrundingsradius
		53	1	Senterforskyvning (hovedakse)
			2	Senterforskyvning (hjelpeakse)
		54	-	Vinkel på spindelorientering i grader (senterforskyvning)
		55	1	Hurtiggang
			2	Mating ved måling
			3	Mating for forposisjonering: FMAX_PROBE eller FMAX_MACHINE
		56	1	Maks. måleområde
			2	Sikkerhetsavstand
		57	1	Spindelorientering mulig 0 = nei, 1 = ja
			2	Vinkel på spindelorientering i grader

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Bord-touch-probe til verktøymåling TT</b>				
	350	70	1	TT: type touch-probe
			2	TT: linje i touch-probe-tabellen
		71	1/2/3	TT: sentrum for touch-probe (REF-system)
		72	-	TT: touch-probe-radius
		75	1	TT: hurtiggang
			2	TT: mating ved måling ved stående spindel
			3	TT: mating ved måling ved roterende spindel
		76	1	TT: maks. måleområde
			2	TT: sikkerhetsavstand for lengdemåling
			3	TT: sikkerhetsavstand for radiusmåling
			4	TT: avstand mellom fresens underkant og overkanten av nålen
		77	-	TT: spindelturtall
		78	-	TT: proberetning
		79	-	TT: Aktiver trådløs overføring
		80	-	TT: stopp ved utslag på touch-proben

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Nullpunkt fra touch-probe-syklus (proberesultater)</b>				
360	1	Koordinater		Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (inndata-koordinatsystem). Korrigeringer: lengde, radius og senterforskyving
	2	Akse		Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (maskinkoordinatsystem, bare akser fra den aktive 3D-kinematikken er tillatt som indeks). Korrigering: bare senterforskyving
	3	Koordinater		Måleresultat i inndatasystemet til touch-probe-syklusene 0 og 1. Måleresultatet blir lest ut som koordinater. Korrigering: bare senterforskyving.
	4	Koordinater		Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (emnekoordinatsystem). Måleresultatet blir lest ut som koordinater. Korrigering: bare senterforskyving
	5	Akse		Akseverdier, ikke korrigert
	6	Koordinat/akse		Lese ut måleresultatene som koordinater/akseverdier i inndatasystemet for probe-prosesser. Korrigering: bare lengde
	10	-		Spindelorientering
	11	-		Feilstatus for probeprosessen: 0: Probeprosess vellykket -1: Probepunkt ikke nådd -2: Proben har allerede utslag ved begynnelsen av probeprosessen

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Lese hhv. skrive verdier fra aktiv nullpunktstabell</b>				
	500	Row number	Kolonne	Lese verdier
<b>Lese hhv. skrive verdier fra forhåndsinnstillingstabell (basistransformasjon)</b>				
	507	Row number	1-6	Lese verdier
<b>Lese hhv. skrive akseforskyninger fra forhåndsinnstillingstabell</b>				
	508	Row number	1-9	Lese verdier
<b>Data for palettbearbeidingen</b>				
	510	1	-	Aktiv linje
		2	-	Gjeldende palettnummer. Verdien i kolonnen NAME til den siste oppføringen av typen PAL. Hvis kolonnen er tom eller ikke inneholder noen tallverdi, blir verdien -1 gitt tilbake.
		3	-	Aktuell linje i palettabellen.
		4	-	Siste linje i NC-programmet i den aktuelle paletten.
		5	Akse	Verktøyorientert bearbeiding: Sikker høyde programmert: 0 = nei, 1 = ja Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		6	Akse	Verktøyorientert bearbeiding: Sikker høyde Verdien er ugyldig hvis ID510 NR5 med tilsvarende IDX leverer verdien 0. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		10	-	Linjenummer i plassstabell som det søkes frem til ved oppstart midt i programmet.
		20	-	Type palettbearbeiding? 0 = emneorientert 1 = verktøyorientert
		21	-	Automatisk fortsettelse etter NC-feil: 0 = sperret 1 = aktiv 10 = avbryte fortsettelse 11 = fortsette med den linjen i palettabellen som skulle bli utført som neste hvis NC-feilen ikke hadde oppstått 12 = fortsette med den linjen i palettabellen der NC-feilen har oppstått 13 = fortsette med neste palett

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Lese data fra punkttabell</b>				
	520	Row number	10	Les verdi fra aktiv punkttabell.
			11	Les verdi fra aktiv punkttabell.
			1–3 X/Y/Z	Les verdi fra aktiv punkttabell.
<b>Lese hhv. skrive aktiv forhåndsinnstilling</b>				
	530	1	-	Nummeret på det aktive nullpunktet i den aktive nullpunkttabellen.
<b>Aktivt palettnullpunkt</b>				
	540	1	-	Nummeret på det aktive palettnullpunktet. Leverer tilbake nummeret til det aktive nullpunktet. Hvis ikke et palettnullpunkt er aktivt, leverer funksjonen verdien –1 tilbake.
		2	-	Nummeret på det aktive palettnullpunktet. Som NR1.
<b>Verdier for basistransformasjon for palettnullpunktet</b>				
	547	row number	Akse	Lese verdier for basistransformasjonen fra palett-forhåndsinnstillingstabellen.. Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
<b>Akseforskyvning fra palett-nullpunkttabell</b>				
	548	Row number	Forskyvning	Lese verdier for akseforskyvningen fra palett-nullpunkttabellen.. Indeks: 1–9 (X_OFFSET, Y_OFFSET, Z_OFFSET, ... )
<b>OEM-forskyvning</b>				
	558	Row number	Forskyvning	Les. Indeks: 1–9 (X_OFFSET, Y_OFFSET, Z_OFFSET, ... )
<b>Lese og skrive maskintilstand</b>				
	590	2	1–30	Fritt tilgjengelig, blir ikke slettet ved valg av program.
		3	1–30	Fritt tilgjengelig, blir ikke slettet ved strømbrudd (persistent lagring).
<b>Lese hhv. skrive Look-Ahead-parameter for en enkelt akse (maskinplan)</b>				
	610	1	-	Minimal mating ( <b>MP_minPathFeed</b> ) i mm/min.
		2	-	Minimal mating ved hjørner ( <b>MP_minCornerFeed</b> ) i mm/min
		3	-	Mategrense for høy hastighet ( <b>MP_maxG1Feed</b> ) i mm/min
		4	-	Maks. rykk ved lav hastighet ( <b>MP_maxPathJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		5	-	Maks. rykk ved høy hastighet ( <b>MP_maxPathJerkHi</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		6	-	Toleranse ved lav hastighet ( <b>MP_pathTolerance</b> ) i mm

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
		7	-	Toleranse ved høy hastighet ( <b>MP_pathToleranceHi</b> ) i mm
		8	-	Maks. bortledning av rykk ( <b>MP_maxPathYank</b> ) i m/s <sup>4</sup>
		9	-	Toleransefaktor i kurver ( <b>MP_curveTolFactor</b> )
		10	-	Andel av maks. tillatt rykk ved krumningsendring ( <b>MP_curveJerkFactor</b> )
		11	-	Maks. rykk ved probebevegelser ( <b>MP_pathMeasJerk</b> )
		12	-	Vinkeltoleranse ved bearbeidingsmating ( <b>MP_angleTolerance</b> )
		13	-	Vinkeltoleranse ved hurtiggang ( <b>MP_angleToTolerance</b> )
		14	-	Maks. hjørnevinkel for polygon ( <b>MP_maxPolyAngle</b> )
		18	-	Radialakselerering ved bearbeidingsmating ( <b>MP_maxTransAcc</b> )
		19	-	Radialakselerering ved hurtiggang ( <b>MP_maxTransAccHi</b> )
		20	Indeks for fysisk akse	Maks. mating ( <b>MP_maxFeed</b> ) i mm/min
		21	Indeks for fysisk akse	Maks. akselerering ( <b>MP_maxAcceleration</b> ) i m/s <sup>2</sup>
		22	Indeks for fysisk akse	Maks. overgangsrykk for aksen ved hurtiggang ( <b>MP_axTransJerkHi</b> ) i m/s <sup>2</sup>
		23	Indeks for fysisk akse	Maks. overgangsrykk for aksen ved bearbeidingsmating ( <b>MP_axTransJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		24	Indeks for fysisk akse	Forhåndsstyring for akselerering ( <b>MP_compAcc</b> )
		25	Indeks for fysisk akse	Aksespesifikt rykk ved lav hastighet ( <b>MP_axPathJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		26	Indeks for fysisk akse	Aksespesifikt rykk ved høy hastighet ( <b>MP_axPathJerkHi</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		27	Indeks for fysisk akse	Nøyaktigere toleransebetraktnng i hjørner ( <b>MP_reduceCornerFeed</b> ) 0 = slått av, 1 = slått på
		28	Indeks for fysisk akse	DCM: Maksimal toleranse for lineærakser i mm ( <b>MP_maxLinearTolerance</b> )
		29	Indeks for fysisk akse	DCM: Maksimal vinkeltoleranse i [°] ( <b>MP_maxAngleTolerance</b> )
		30	Indeks for fysisk akse	Toleranseovervåkning for kjedet gjenge ( <b>MP_threadTolerance</b> )
		31	Indeks for fysisk akse	Formen ( <b>MP_shape</b> ) til <b>axisCutterLoc</b> -filteret 0: Off 1: Average

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
				2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
	32	Indeks for fysisk akse		Frekvensen ( <b>MP_frequency</b> ) til <b>axisCutterLoc</b> -filteret i Hz
	33	Indeks for fysisk akse		Formen ( <b>MP_shape</b> ) til <b>axisPosition</b> -filteret 0: Off 1: Average 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
	34	Indeks for fysisk akse		Frekvensen ( <b>MP_frequency</b> ) til <b>axisPosition</b> -filteret i Hz
	35	Indeks for fysisk akse		Organisering av filtre for driftsmodusen <b>Manuell drift (MP_manualFilterOrder)</b>
	36	Indeks for fysisk akse		HSC-modus ( <b>MP_hscMode</b> ) for <b>axisCutterLoc</b> -filteret
	37	Indeks for fysisk akse		HSC-modus ( <b>MP_hscMode</b> ) for <b>axisPosition</b> -filteret
	38	Indeks for fysisk akse		Aksespesifikt rykk for probebevegelser ( <b>MP_axMeasJerk</b> )
	39	Indeks for fysisk akse		Vektlegging av filterfeilen for beregning av filteravviket ( <b>MP_axFilterErrWeight</b> )
	40	Indeks for fysisk akse		Maksimal filterlengde posisjonsfilter ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
	41	Indeks for fysisk akse		Maksimal filterlengde CLP-filter ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
	42	-		Maks. mating for aksen ved bearbeidingsmating ( <b>MP_maxWorkFeed</b> )
	43	-		Maksimal baneakselerering ved bearbeidingsmating ( <b>MP_maxPathAcc</b> )
	44	-		Maksimal baneakselerering ved hurtiggang ( <b>MP_maxPathAccHi</b> )
	45	-		Form Smoothing-Filter ( <b>CfgSmoothingFilter/shape</b> ) 0 = Off 1 = Average 2 = Triangle
	46	-		Ordning Smoothing-Filter (kun ujevne verdier) ( <b>CfgSmoothingFilter/order</b> )
	47	-		Type akselasjonsprofil ( <b>CfgLaPath/profileType</b> ) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
		48	-	Type akselerasjonsprofil, ilgang <b>(CfgLaPath/profileType)</b> 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal
		51	Indeks for fysisk akse	Kompensering for konturfeilen i rykkefasen <b>(MP_IpcJerkFact)</b>
		52	Indeks for fysisk akse	kv-faktor for posisjonsregulatoren i 1/s <b>(MP_kvFactor)</b>

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Måle den maksimale toppbelastningen for en akse</b>				
	621	0	Indeks for fysisk akse	Avslutt målingen av den dynamiske belastningen og lagre resultatet i den angitte Q-parametren.
<b>Lese SIK-innhold</b>				
	630	0	Alternativnr.	Det kan fastslås eksplisitt om SIK-alternativet som er angitt under <b>IDX</b> , er valgt eller ikke. 1 = alternativet er aktivert 0 = alternativet er ikke aktivert
		1	-	Det kan fastslås om Feature Content Level (for oppgraderingsfunksjoner) er valgt og hvilket Feature Content Level som er valgt. -1 = ingen FCL valgt <Nr.> = valgt FCL
		2	-	Lese serienummeret til SIK -1 = ingen gyldig SIK i systemet
		10	-	Beregne styringstype: 0 = iTNC 530 1 = NCK-basert styring (TNC 640, TNC 620, TNC 320, TNC 128, PNC 610, ...)
<b>Lese informasjon om den funksjonelle sikkerheten FS</b>				
	820	1	-	Begrensning på grunn av FS: 0 = ingen funksjonell sikkerhet FS, 1 = beskyttelsesdør åpen SOM1, 2 = beskyttelsesdør åpen SOM2, 3 = beskyttelsesdør åpen SOM3, 4 = beskyttelsesdør åpen SOM4, 5 = alle beskyttelsesdører lukket
<b>Teller</b>				
	920	1	-	Planlagte emner. I driftsmodusen <b>Programtest</b> leverer telleren generelt verdien 0.
		2	-	Allerede produserte emner. I driftsmodusen <b>Programtest</b> leverer telleren generelt verdien 0.
		12	-	Emner som fortsatt skal produseres. I driftsmodusen <b>Programtest</b> leverer telleren generelt verdien 0.
<b>Lese og skrive data for det gjeldende verktøyet</b>				
	950	1	-	Verktøylengde L
		2	-	Verktøyradius R
		3	-	Verktøyradius R2
		4	-	Toleranse verktøylengde DL
		5	-	Toleranse verktøyradius DR
		6	-	Toleranse verktøyradius DR2

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
		7	-	Verktøy sperret TL 0 = ikke sperret, 1 = sperret
		8	-	Nummer på søsterverktøy RT
		9	-	Maksimal levetid TIME1
		10	-	Maksimal levetid TIME2 ved TOOL CALL
		11	-	Aktuell levetid CUR.TIME
		12	-	PLS-status
		13	-	Skjærelengde i verktøyaksen LCUTS
		14	-	Maksimal innstikkingsvinkel ANGLE
		15	-	TT: Antall skjær CUT
		16	-	TT: Slitetoleranse lengde LTOL
		17	-	TT: Slitetoleranse radius RTOL
		18	-	TT: rotasjonsretning DIRECT 0 = positiv, -1 = negativ
		19	-	TT: forskyvning plan R-OFFS R = 99999,9999
		20	-	TT: Forskyvning lengde L-OFFS
		21	-	TT: Bruddtoleranse lengde LBREAK
		22	-	TT: Bruddtoleranse radius RBREAK
		28	-	Maksimalt turtall [o/min] NMAX
		32	-	Spissvinkel TANGLE
		34	-	Løfting tillatt LIFTOFF (0 = nei, 1 = ja)
		35	-	Slitasjetoleransradius R2TOL
		36	-	Verktøytype (fres = 0, slipeverktøy = 1, ... touch-probe = 21)
		37	-	Tilhørende linje i touch-probe-tabellen
		38	-	Tidsstempel for siste bruk
		39	-	ACC
		40	-	Stigning for gjengesykluser
		44	-	Verktøyets standtid overdratt
		45	-	Bredden til skjæreplaten(RCUTS) i fronten
		46	-	Nyttelengde for fresen(LU)
		47	-	Halsradius for fresen (RN)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Ledig minneområde for verktøybehandling.</b>				
	956	0-9	-	Ledig dataområde for verktøybehandling. Dataene blir ikke stilt tilbake ved et programavbrudd.
<b>Verktøyinnsats og -tilordning</b>				
	975	1	-	Verktøyinnsatstest for det aktuelle NC-programmet: Resultat –2: Ingen test mulig, funksjonen er slått av i konfigurasjonen Resultat –1: Ingen test mulig, verktøyinnsatsfil mangler Resultat 0: OK, alle verktøy tilgjengelig Resultat 1: Test ikke OK
		2	Linje	Kontroller tilgjengeligheten til verktøyene som trengs i paletten fra linje IDX i den aktuelle paletttabellen. –3 = I linje IDX er det ikke definert noen palett eller funksjonen ble kalt opp utenfor palettbehandling –2 / –1 / 0 / 1 se NR1
<b>Løfte verktøyet ved NC-stopp</b>				
	980	3	-	(Denne funksjonen er utdatert – HEIDENHAIN anbefaler: Ikke bruk den lenger.) ID980 NR3 = 1 er likeverdig med ID980 NR1 = –1, ID980 NR3 = 0 virker likeverdig med ID980 NR1 = 0. Andre verdier er ikke tillatt.) Frigi løfting til verdien som er definert i CfgLift-Off: 0 = sperre løfting 1 = frigi løfting
<b>Touch-probe-syklinger og koordinattransformasjoner</b>				
	990	1	-	Fremkjøringsmåte: 0 = standard fremgangsmåte, 1 = kjøre til probeposisjon uten korrigering. Effektiv radius, sikkerhetsavstand null
		2	16	Maskindriftsmodus automatisk/manuell
		4	-	0 = nål har ikke utslag 1 = nål har utslag
		6	-	Bord-touch-probe TT aktiv? 1 = ja 0 = nei
		8	-	Aktuell spindelvinkel i [°]
		10	QS-parameternr.	Fastslå verktøynummer fra verktøynavn. Returverdien retter seg etter de konfigurererte reglene for å søke etter søsterverktøyet. Hvis det finnes flere verktøy med samme navn, blir det første verktøyet i verktøytabellen levert. Hvis verktøyet som er valgt i henhold til regle-

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
				ne, er sperret, blir et søsterverktøy levert tilba- ke. -1: Finner ikke noe verktøy med det overfør- te navnet i verktøytabellen eller alle relevante verktøy er sperret.
	16	0		0 = overføre kontrollen over kanalspindelen til PLS, 1 = overta kontrollen over kanalspindelen
		1		0 = overføre kontrollen over verktøyspindelen til PLS, 1 = overta kontrollen over verktøyspindelen
	19	-		Undertrykke probebevegelser i sykluser: 0 = bevegelse blir undertrykt (parame- ter CfgMachineSimul/simMode er ikke lik FullOperation eller driftsmodus <b>Programtest</b> er aktiv) 1 = bevegelse blir utført (parameter CfgMachi- neSimul/simMode = FullOperation, kan skrives for testformål)

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Utførelsesstatus</b>				
	992	10	-	Mid-program-oppstart aktiv 1 = ja, 0 = nei
		11	-	Mid-program-oppstart – informasjon for blokksøk: 0 = NC-program uten mid-program-oppstart startet 1 = Iniprog-systemsyklus før blokksøk blir utført 2 = Blokksøk pågår 3 = Funksjoner blir sporet -1 = Iniprog-syklus før blokksøk ble avbrutt -2 = Avbrudd under blokksøk -3 = Avbrudd av mid-program-oppstart etter søkefasen, før eller under sporing av funksjoner -99 = implisitt Cancel
		12	-	Type avbrudd for spørring innenfor OEM_CAN-CEL-makroen: 0 = ikke noe avbrudd 1 = avbrudd på grunn av feil eller nødstopp 2 = eksplisitt avbrudd med intern stopp etter stopp i blokksentrum 3 = eksplisitt avbrudd med intern stopp etter stopp ved blokkgrense
		14	-	Nummer på siste FN14-feil
		16	-	Ekte utførelse aktiv? 1 = utførelse, 0 = simulering
		17	-	2D-programmeringsgrafikk aktiv? 1 = ja 0 = nei
		18	-	Føre med programmeringsgrafikk (funksjons-tast <b>AUTOM. TEGNING</b> ) aktiv? 1 = ja 0 = nei
		20	-	Informasjon for frese-/dreiebearbeiding: 0 = frese (etter <b>FUNCTION MODE MILL</b> ) 1 = dreie (etter <b>FUNCTION MODE TURN</b> ) 10 = utførelse av operasjonene for overgangen fra dreiemodus til fresemodus 11 = utførelse av operasjonene for overgangen fra fresemodus til dreiemodus
		30	-	Interpolering av flere akser tillatt? 0 = nei (f.eks. ved banestyring) 1 = ja
		31	-	R+/R- i MDI-modus mulig / tillatt? 0 = nei 1 = ja

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
	32	0		Syklusoppkalling mulig / tillatt? 0 = nei 1 = ja
		Syklusnummer		Enkeltsykuser er frigitt: 0 = nei 1 = ja
	40	-		Kopiere tabeller i BA <b>Programtest?</b> Verdi 1 blir angitt ved programvalg og når funksjonstasten <b>RESET+START</b> blir bekreftet. Systemsyklen <b>iniprog.h</b> kopierer så tabellene og stiller tilbake systemdataen. 0 = nei 1 = ja
	101	-		M101 aktiv (synlig tilstand)? 0 = nei 1 = ja
	136	-		M136 aktiv? 0 = nei 1 = ja

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Aktiver delfil for maskinparameter</b>				
	1020	13	QS-parameternr.	Er delfil for maskinparameter med bane fra QS-nummer (IDX) lastet? 1 = ja 0 = nei
<b>Konfigurasjonsinnstillinger for sykluser</b>				
	1030	1	-	Vise feilmelding <b>Spindel dreies ikke?</b> <b>(CfgGeoCycle/displaySpindleErr)</b> 0 = nei, 1 = ja
			-	Vise feilmelding <b>Kontroller fortegnsdybde?</b> <b>(CfgGeoCycle/displayDepthErr)</b> 0 = nei, 1 = ja
<b>Dataoverføring mellom HEIDENHAIN-sykluser og OEM-makroer</b>				
	1031	1	0	Komponentovervåkning: Teller for målingen. Syklus 238 Måle maskindata teller denne telle- ren automatisk opp
		1		Komponentovervåkning: Type måling -1 = ingen måling 0 = sirkelformtest 1 = fossdiagram 2 = frekvensgang 3 = innhyllingskurvespektrum
		2		Komponentovervåkning: Aksens indeks fra <b>CfgAxes\MP_axisList</b>
		3 – 9		Komponentovervåkning: Ytterligere argumen- ter avhengig av målingen
	100	-		Komponentovervåkning: Alternative navn på overvåkningsoppgavene, som parametrert under <b>System\Monitoring\CfgMonCompo-</b> <b>nent</b> . Etter at målingen er avsluttet, blir de overvåkningsoppgavene som angis her utført etter hverandre. Under parametreringen må du sørge for at overvåkningsoppgavene som står på listen skiller seg fra hverandre med kommaer.
<b>Brukerinnstillinger til brukergrensesnittet</b>				
	1070	1	-	Matergrense til funksjonstast FMAX, 0 = FMAX inaktiv
<b>Bittest</b>				
	2300	Number	Bitnummer	Funksjonen kontrollerer om en bit er satt til et tall. Tallet som skal kontrolleres, blir overført som NR, og den etterspurte biten som IDX, hvor IDX0 betegner biten med lavest verdi. For å kalle opp funksjonen for store tall må NR overføres som Q-parameter. 0 = bit ikke angitt 1 = bit angitt

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Lese programinformasjon (systemsteng)</b>				
	10010	1	-	Bane for det gjeldende hovedprogrammet eller palettprogrammet.
		2	-	Bane for NC-program som er synlig i blokkvisningen.
		3	-	Bane for syklus valgt med <b>SEL CYCLE</b> eller <b>CYCLE DEF 12 PGM CALL</b> , hhv. bane for den aktuelt valgte syklusen.
		10	-	Bane for program valgt med <b>SEL PGM „...“</b> .
<b>Indisert tilgang til QS-parameter</b>				
	10015	20	QS-parameternr.	Leser QS(IDX)
		30	QS-parameternr.	Leverer strengen som man får dersom alt i QS(IDX) skiftes ut med '_' med unntak av bokstaver og tall.
<b>Lese kanaldata (systemsteng)</b>				
	10025	1	-	Navnet til bearbeidingskanalen (Key)
<b>Lese data for SQL-tabeller (systemsteng)</b>				
	10040	1	-	Symbolsk navn på forhåndsinnstillingstabellen.
		2	-	Symbolsk navn på nullpunktstabellen.
		3	-	Symbolsk navn på palett-nullpunktstabellen.
		10	-	Symbolsk navn på verktøytabellen.
		11	-	Symbolsk navn på plassstabell.
		12	-	Symbolsk navn på dreieverktøytabellen.

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Verdier programmert under verktøyoppkalling (systemstreg)</b>				
	10060	1	-	Verktøynavn
<b>Lese maskinkinematikk (systemstreg)</b>				
	10290	10	-	Symbolsk navn på maskinkinematikken som er programmert med <b>FUNCTIONMODE MILL</b> hhv. <b>FUNCTION MODE TURN</b> fra Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels.
<b>Kjøreområdeveksling (systemstreg)</b>				
	10300	1	-	Nøkkelnavn til det sist aktiverede kjøreområdet
<b>Lese gjeldende systemtid (systemstreg)</b>				
	10321	1 - 16	-	1: DD.MM.YYYY hh:mm:ss 2 og 16: DD.MM.YYYY hh:mm 3: DD.MM.YY hh:mm 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 5 og 6: YYYY-MM-DD hh:mm 7: YY-MM-DD hh:mm 8 og 9: DD.MM.YYYY 10: DD.MM.YY 11: YYYY-MM-DD 12: YY-MM-DD 13 og 14: hh:mm:ss 15: hh:mm Med <b>DAT</b> i <b>SYSSTR(...)</b> kan det alternativ angis en systemtid i sekunder som skal brukes til formateringen.
<b>Lese dataene for touch-probene (TS, TT) (systemstreg)</b>				
	10350	50	-	Type touch-probe TS fra kolonnen TYPE i touch-probe-tabellen ( <b>tchprobe.tp</b> ).
		70	-	Type bord-touch-probe TT fra CfgTT/type.
		73	-	Nøkkelnavn for den aktive bord-touch-proben TT fra <b>CfgProbes/activeTT</b>
<b>Lese og skrive dataene for touch-probene (TS, TT) (systemstreg)</b>				
	10350	74	-	Serienummer for den aktive bord-touch-proben TT fra <b>CfgProbes/activeTT</b>
<b>Lese data for palettbearbeiding (systemstreg)</b>				
	10510	1	-	Navnet på paletten
		2	-	Bane for palettabellen som er valgt
<b>Lese versjonsidentifikator for NC-programvare (systemstreg)</b>				
	10630	10	-	Strenget tilsvarer formatet til den viste versjonsidentifikatoren, altså f.eks. <b>340590 09</b> eller <b>817601 05 SP1</b> .
<b>Informasjon for ubalansesyklus (systemstreg)</b>				
	10855	1	-	Bane for kalibreringstabellen for ubalanse, som hører til den aktive kinematikken

Gruppe-navn	Gruppenummer-ID ...	Systemdata-nummer NR ...	Indeks IDX ...	Beskrivelse
<b>Lese data for gjeldende verktøy (systemstreg)</b>				
	10950	1	-	Navnet på det gjeldende verktøyet
		2	-	Oppføring i DOC-kolonnen for det aktive verktøyet
		3	-	AFC-reguleringsinnstilling
		4	-	Verktøybærerkinematikk
		5	-	Oppføring fra kolonnen DR2TABLE – filnavn for korrekturverditabellen for 3D-ToolComp

<b>Lesing av data fra FUNCTION MODE SET (systemstreg)</b>			
Nr.	IDX	Innhold	Reservefunksjon
11031	10	-	Leverer valget av makro FUNCTION MODE SET <OEM-Mode> som streng.

### Sammenligning: FN 18-funksjoner

I tabellen nedenfor finner du FN 18-funksjonene fra tidligere styringer, som ikke ble brukt slik ved TNC 620.

I de fleste tilfellene har denne funksjonen blir erstattet av en annen.

Nr.	IDX	Innhold	Reservefunksjon
<b>ID 10 Programinformasjon</b>			
1	-	MM/inch-status	Q113
2	-	Overlappingsfaktor ved lommefresing	CfgRead
4	-	Nummer på den aktive bearbeidingssyklussen	ID 10 nr. 3
<b>ID 20 Maskinstatus</b>			
15	Log. akse	Tilordning mellom logisk og geometrisk akse	
16	-	Mating overgangskretser	
17	-	Aktuelt valgt kjøreområde	SYSTRING 10300
19	-	Maksimalt spindelturtall ved aktuelt girtrinn og spindel	Høyeste girtrinn: ID 90 nr. 2
<b>ID 50 Data fra verktøytabell</b>			
23	Verktøynr.	PLS-verdi	1)
24	Verktøynr.	Probe senterforskyvning i hovedakse CAL-OF1	ID 350 NR 53 IDX 1
25	Verktøynr.	Probe senterforskyvning i hjelpeakse CAL-OF2	ID 350 NR 53 IDX 2
26	Verktøynr.	Spindelvinkel ved kalibrering CAL-ANG	ID 350 NR 54
27	Verktøynr.	Verktøytype for pocket table PTYP	2)
29	Verktøynr.	Posisjon P1	1)
30	Verktøynr.	Posisjon P1	1)
31	Verktøynr.	Posisjon P3	1)
33	Verktøynr.	Gjengestigning Pitch	ID 50 NR 40

Nr.	IDX	Innhold	Reservefunksjon
<b>ID 51 Data fra pocket table</b>			
6	Plassnr.	Verktøytype	2)
7	Plassnr.	P1	2)
8	Plassnr.	P2	2)
9	Plassnr.	P3	2)
10	Plassnr.	P4	2)
11	Plassnr.	P5	2)
12	Plassnr.	Plass reservert: 0=nei, 1=ja	2)
13	Plassnr.	Flatemagasin: Plassen over opptatt: 0=nei, 1=ja	2)
14	Plassnr.	Flatemagasin: Plassen under opptatt: 0=nei, 1=ja	2)
15	Plassnr.	Flatemagasin: Plassen til venstre opptatt: 0=nei, 1=ja	2)
16	Plassnr.	Flatemagasin: Plassen til høyre opptatt: 0=nei, 1=ja	2)
<b>ID 56 Filinformasjon</b>			
1	-	Antall linjer i verktøytabellen	
2	-	Antall linjer i den aktive nullpunktstabellen	
3	Forhåndsinnstilte	Antall aktive akser som er programmert i den aktive nullpunktstabellen	
4	-	Antall linjer i en fritt definierbar tabell som ble åpnet med FN 26: TABOPEN	
<b>ID 214 Gjeldende konturdata</b>			
1	-	Konturovergangsmodus	
2	-	maks. lineariseringsfeil	
3	-	Modus for M112	
4	-	Tegnmodus	
5	-	Modus for M124	1)
6	-	Spesifikasjon for konturlommebearbeiding	
7	-	Filtergrad for reguleringskrets	
8	-	Toleranse programmert via syklus 32 eller MP 1096	ID 30 nr. 48
<b>ID 240 Nom. posisjon i REF-system</b>			
8	-	Faktisk posisjon i REF-system	
<b>ID 280 Informasjon om M128</b>			
2	-	Mating, programmert med M128	ID 280 Nr. 3
<b>ID 290 Veksle kinematikk</b>			
1	-	Linje i den aktive kinematikktabellen	SYSSTRING 10290
2	Bit-nr.	Forespørsel om biter i MP7500	Cfgread

Nr.	IDX	Innhold	Reservefunksjon
3	-	Status kollisjonsovervåkning gammel	Kan slås av og på i NC-programmet
4	-	Status kollisjonsovervåkning ny	Kan slås av og på i NC-programmet
<b>ID 310 Modifikasjoner av geometrisk atferd</b>			
116	-	M116: -1=på, 0=av	
126	-	M126: -1=på, 0=av	
<b>ID 350 Data fra touch-probe</b>			
10	-	TS: touch-probe akse	ID 20 Nr. 3
11	-	TS: Aktiv kuleradius	ID 350 NR 52
12	-	TS: Effektiv lengde	ID 350 NR 51
13	-	TS: Radius innstettingsring	
14	1/2	TS: Senterforskyvn. hovedakse/hjelpeakse	ID 350 NR 53
15	-	TS: Retning på senterforskyvning i forhold til 0°-stilling	ID 350 NR 54
20	1/2/3	TT: Sentrum X/Y/Z	ID 350 NR 71
21	-	TT: Plateradius	ID 350 NR 72
22	1/2/3	TT: 1. probeposisjon NRXYZ	Cfgread
23	1/2/3	TT: 2. probeposisjon NRXYZ	Cfgread
24	1/2/3	TT: 3. probeposisjon NRXYZ	Cfgread
25	1/2/3	TT: 4. probeposisjon NRXYZ	Cfgread
<b>ID 370 Innstillinger for touch-probe-syklus</b>			
1	-	Ikke kjør ut til sikkerhetsavstand ved syklus 0.0 og 1.0 (samme som ID990 NR1)	ID 990 Nr. 1
2	-	MP 6150 Måleilgang	ID 350 NR 55 IDX 1
3	-	MP 6151 Maskinilgang som måleilgang	ID 350 NR 55 IDX 3
4	-	MP 6120 Målemating	ID 350 NR 55 IDX 2
5	-	MP 6165 Vinkelføring på/av	ID 350 NR 57
<b>ID 501 Nullpunktstabell (REF-system)</b>			
Linje	Kolonne	Verdi i nullpunktstabell	Referansepunkt-tabell
<b>ID 502 Nullpunktstabell</b>			
Linje	Kolonne	Lese verdi fra nullpunktstabell samtidig som det tas hensyn til det aktive bearbeidings-systemet	
<b>ID 503 Nullpunktstabell</b>			
Linje	Kolonne	Lese verdi direkte fra nullpunktstabell	ID 507
<b>ID 504 Nullpunktstabell</b>			
Linje	Kolonne	Lese grunnrotering fra nullpunktstabellen	ID 507 IDX 4-6
<b>ID 505 Nullpunktstabell</b>			
1	-	0=Ingen nullpunktstabell valgt 1=Nullpunktstabell valgt	

Nr.	IDX	Innhold	Reservefunksjon
<b>ID 510 Data for palettbearbeiding</b>			
7	-	Teste å henge inn en oppspenning fra PAL-linjen	
<b>ID 530 Aktivt nullpunkt</b>			
2	Linje	Linje i aktiv nullpunktstabell er skrivebeskyttet: 0 = nei, 1 = ja	Avles FN 26 og FN 28 kolonne Locked
<b>ID 990 Fremgangsmåte for fremkjøring</b>			
2	10	0 = kjøring ikke i mid-program-oppstart 1 = kjøring i mid-program-oppstart	ID 992 NR 10 / NR 11
3	Forhåndsinnstilte	Antall akser som er programmert i den valgte nullpunktstabellen	
<b>ID 1000 Maskinparameter</b>			
MP-nummer	MP-indeks	Verdien til maskinparameteren	CfgRead
<b>ID 1010 Maskinparameter definert</b>			
MP-nummer	MP-indeks	0 = maskinparameter finnes ikke 1 = maskinparameter finnes	CfgRead

- 1) Funksjoner eller tabellkolonner finnes ikke  
 2) Avlese tabellcelle med FN 26 og FN 28 eller SQL

## 15.2 Oversiktstabeller

### Tilleggsfunksjoner

M	Funksjon	Funksjon på blokk -	Start	Slutt	Side
<b>M0</b>	Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV		■		225
<b>M1</b>	Valgfri programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV		■		225
<b>M2</b>	Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV/ev. Sletting av statusvisning (avhengig av maskinparameter) / hopp tilbake til blokk 1		■		225
<b>M3</b>	Spindel PÅ med urviseren		■		225
M4	Spindel PÅ mot urviseren		■		
M5	Spindel STOPP		■		
<b>M6</b>	Verktøysskift/programkjøring STOPP (avhengig av maskinparameter) / spindel STOPP		■		225
<b>M8</b>	Kjølevæske PÅ		■		225
M9	Kjølevæske AV		■		
<b>M13</b>	Spindel PÅ med urviseren/kjølemiddel PÅ		■		225
M14	Spindel PÅ mot urviseren/kjølemiddel på		■		
<b>M30</b>	Samme funksjon som M2		■		225
<b>M89</b>	Fri tilleggsfunksjon <b>eller</b> Syklusoppkalling, virker modalt (avhengig av maskinparameter)		■	■	Sykluser-håndbok
<b>M91</b>	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til maskinnnullpunktet		■		226
<b>M92</b>	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til en posisjon definert av maskinprodusenten, f.eks. verktøysskiftposisjonen		■		226
<b>M94</b>	Redusering av roteringsaksevisningen til en verdi under 360°		■		459
<b>M97</b>	Bearbeiding av små konturtrinn		■		229
<b>M98</b>	Fullstendig bearbeiding av åpne konturer		■		230
<b>M99</b>	Blokkvis syklusoppkalling		■		Sykluser-håndbok
<b>M101</b>	Automatisk verktøysskift med søsterverktøy, tilbakestilling ved utløpt levetid		■		129
M102	M101		■		
<b>M103</b>	Matefaktor for nedsenkingsbevegelser		■		231
<b>M107</b>	Undertrykke feilmelding for søsterverktøy med toleranse Tilbakestille		■		471
M108	M107		■		
<b>M109</b>	Konstant banehastighet på verktøykjær (mateøkning og -redusering)		■		232
<b>M110</b>	Konstant banehastighet på verktøykjær (bare materedusering)		■		
M111	Tilbakestille M109/M110		■	■	
<b>M116</b>	Mating ved roteringsaksen i mm/min		■		457
M117	Tilbakestille M116		■		
<b>M118</b>	Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen		■		235
<b>M120</b>	Forhånds beregne radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD)		■		233
<b>M126</b>	Kjøre roteringsaksen optimalt i banen		■		458
M127	Tilbakestille M126		■		

M	Funksjon	Funksjon på blokk -	Start	Slutt	Side
<b>M128</b>	Beholde posisjon på verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM)		■		460
M129	Tilbakestille M128			■	
<b>M130</b>	I posisjoneringsblokk: Punktene refererer til udreid koordinatsystem		■		228
<b>M136</b>	Mating F i millimeter pr. spindelomdreining		■		232
M137	Tilbakestille M136				
<b>M138</b>	Velge dreieakser		■		462
<b>M140</b>	Retur fra konturen i verktøyakseretningen		■		236
<b>M141</b>	Undertrykk overvåking av touch-probe		■		238
<b>M143</b>	Slette grunnrotering		■		238
<b>M144</b>	Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken ved faktisk/nominell posisjon på slutten av blokken		■		463
M145	Tilbakestille M144			■	
<b>M148</b>	Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp		■		239
M149	Tilbakestille M148			■	
M197	Avrund hjørner		■	■	240

## Brukerfunksjoner

### Brukerfunksjoner

<b>Kort beskrivelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grunnutførelse: 3 akser og regulerte spindler</li> <li>□ Tilleggsakse for 4 akser og regulerte spindler</li> <li>□ Tilleggsakse for 5 akser og regulerte spindler</li> </ul>
<b>Programinntasting</b>	I HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO
<b>Posisjonsangivelser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nom. posisjoner for linjer og sirkler i rettvinklede koordinater eller polarkoordinater</li> <li>■ Måleangivelser, absolutte eller inkrementale</li> <li>■ Visning og inntasting i mm eller inch</li> </ul>
<b>Verktøykorrekturer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktøyradius i arbeidsplan og verktøylengde</li> <li><b>X</b> Forhåndsberegne radiuskorrigert kontur inntil 99 blokker (M120)</li> </ul>
<b>Verktøytabeller</b>	Flere verktøytabeller med et vilkårlig antall verktøy
<b>Konstant banehastighet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I forhold til verktøyets midtpunktbane</li> <li>■ I forhold til verktøysskjær</li> </ul>
<b>Parallelldrift</b>	Opprette NC-program med grafisk støtte mens et annet NC-program kjøres
<b>Skjæredata</b>	Automatisk beregning av spindelturtall, skjære hastighet, mating pr. tann og mating per omdreining
<b>3D-bearbeiding (Advanced Function Set 2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>2</b> Spesielt jevne bevegelser</li> <li><b>2</b> 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor</li> <li><b>2</b> Endre spindelhodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen til verktøyføringspunktet (verktøyspiss eller kulesentrums) endres ikke (TCPM = <b>T</b>ool <b>C</b>enter <b>P</b>oint <b>M</b>anagement)</li> <li><b>2</b> Hold verktøyet loddrett på konturen</li> <li><b>2</b> Radiuskorrigering av verktøy loddrett mot bevegelses- og verktøyretningen</li> </ol>
<b>Rundbordbearbeiding (Advanced Function Set 1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Programmering av konturer på utbreddingen av en sylinder</li> <li><b>1</b> Mating i mm/min</li> </ol>
<b>Konturelementer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Linje</li> <li>■ Fas</li> <li>■ Sirkelbane</li> <li>■ Sirkelsentrums</li> <li>■ Sirkelradius</li> <li>■ Sirkelbane som tilkobles tangentelt</li> <li>■ Hjørneavrunding</li> </ul>

**Brukerfunksjoner**

<b>Kjøre mot og forlate konturen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Via linje: tangentelt eller loddrett</li> <li>■ Via sirkel</li> </ul>
<b>Fri konturprogrammering (FK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> Fri konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk støtte for emner som ikke er målt NC-kompatibelt</li> </ul>
<b>Programhopp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Underprogrammer</li> <li>■ Programdelgjentakelser</li> <li>■ Eksterne NC-programmer</li> </ul>
<b>Bearbeidingssykluser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boresykuser for boring, gjengeboring med og uten Rigid Tapping</li> <li><b>x</b> Boresykuser for dybdeboring, sliping, utboring og senkning</li> <li><b>x</b> Sykluser for fresing av innvendige og utvendige gjenger</li> <li>■ Skrubbe og glattdreie rektangulære lommer og sirkellommer</li> <li><b>x</b> Skrubbe og glattdreie rektangulære tapper og sirkeltapper</li> <li><b>x</b> Sykluser for planfresing av flater og skjevvinklede flater</li> <li><b>x</b> Sykluser for fresing av rette og sirkelformete noter</li> <li><b>x</b> Punktmal på sirkel og linjer</li> <li><b>x</b> Konturlomme</li> <li><b>x</b> Konturkjede</li> <li><b>x</b> I tillegg er det mulig å integrere produsentsykuser, dvs. spesielle bearbeidingssykluser opprettet av maskinens produsent.</li> </ul>
<b>Koordinatomregning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forskyving, rotering, speiling</li> <li>■ Målefaktor (aksespesifikk)</li> </ul> <p><b>1</b> Dreie arbeidsplanene (Advanced Function Set 1)</p>
<b>Q-parameter</b> Programmering med variabler	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matematiske grunnfunksjoner <math>=, +, -, *, /</math>, rotfunksjoner</li> <li>■ Logiske tilknytninger <math>(=, \neq, &lt;, &gt;)</math></li> <li>■ Regning med parentes</li> <li>■ <math>\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha, \text{arcus sin}, \text{arcus cos}, \text{arcus tan}, a^n, e^n, \ln, \log, \text{et talls absoluttverdi}, \text{konstant } \pi, \text{avvise verdier}, \text{kutte plasser etter eller før komma}</math></li> <li>■ Funksjoner for sirkelberegnung</li> <li>■ Strengparameter</li> </ul>

**Brukerfunksjoner**

<b>Programmeringshjelp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lommekalkulator</li> <li>■ Fargefremheving av syntakselementene</li> <li>■ Fullstendig liste over alle ubehandlete feilmeldinger</li> <li>■ Kontekstsensitiv hjelpefunksjon</li> <li>■ Grafisk hjelp ved programmering av sykluser</li> <li>■ Kommentarblokker og inndelingsblokker i NC-programmet</li> </ul>
<b>Teach in</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faktiske posisjoner overtas direkte i NC-programmet</li> </ul>
<b>Testgrafikk</b> Visningstyper	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> Grafisk simulering av arbeidsforløpet også mens et annet NC-program kjøres</li> <li><b>x</b> Plantegning/visning i 3 plan / 3D-visning / 3D-linjegrafikk</li> <li><b>x</b> Forstørre utsnittet</li> </ul>
<b>Programmeringsgrafikk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I driftsmodusen <b>Programmering</b> tegnes de inntastede NC-blokkene samtidig (2D-strekgrafikk), selv når et annet NC-program kjøres</li> </ul>
<b>Bearbedingsgrafikk</b> Visningstyper	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> Grafisk visning av NC-programmet som kjøres i plantegning / visning i 3 plan / 3D-visning</li> </ul>
<b>Bearbeidningstid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beregne bearbeidningstiden i driftsmodusen <b>Programtest</b></li> <li>■ Visning av aktuell bearbeidningstiden i driftsmodusene <b>Programkjøring enkeltblokk</b> og <b>Mid-program-oppstart</b></li> </ul>
<b>Nullpunktsbehandling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ For lagring av vilkårlige nullpunkter</li> </ul>
<b>Ny start mot kontur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mid-program-oppstart mot en vilkårlig NC-blokk i NC-programmet, og kjøring av beregnet nominell posisjon for å fortsette bearbeidingen</li> <li>■ Avbryte NC-program, forlate kontur og kjøre frem igjen</li> </ul>
<b>Nullpunktstabeller</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flere nullpunktstabeller for lagring av verktøyrelaterte nullpunkt</li> </ul>
<b>Touch-probe-sykluser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> Kalibrere touch-probe</li> <li><b>x</b> Kompensere skråstilling av emnet manuelt og automatisk</li> <li><b>x</b> Sette nullpunkt manuelt og automatisk</li> <li><b>x</b> Måle emner automatisk</li> <li><b>x</b> Måle verktøy automatisk</li> </ul>

## Register

### 3

- 3D-korreksjon..... 470
- 3D-korrigering
  - deltaverdier..... 473
  - Normert vektor..... 472
  - Rundfresing..... 475, 477
  - Verktøyformer..... 473
  - Verktøyorientering..... 474

### A

- ADP..... 485
- alternativ..... 34
- ASCII-filer..... 406
- Avrunde hjørner M197..... 240
- Avrunde verdier..... 349

### B

- Bane..... 105
- Banebevegelse..... 154
  - rettvinklede koordinater..... 154
- Banebevegelser
  - Polarkoordinater..... 168
    - Linje..... 169
    - Oversikt..... 168
    - Sirkelbane med tangential tilknytning..... 170
  - rettvinklede koordinater
    - Oversikt..... 154
- Banefunksjoner
  - grunnleggende..... 138
  - Forhåndsposisjonering..... 142
  - Sirkler og sirkelbuer..... 141
- Batch Process Manager..... 518
  - bruksområde..... 518
- Endre ordreliste..... 525
  - grunnleggende informasjon..... 518
- Opprette ordreliste..... 524
- ordreliste..... 519
- åpne..... 522
- Bearbeide DXF-data
  - Grunninnstillinger..... 494
  - Velge bearbeidingsposisjoner..... 507
- Berøringsgester..... 531
- Berøringskontrollpanel..... 530
- Berøringskjemskjerm..... 528
- Bevegelser..... 485
- Blokk..... 98
  - legge til, endre..... 98
  - slette..... 98

### C

- CAD-Import..... 492
- CAD-Viewer..... 492
  - Fastsette plan..... 499
  - Filter for boreposisjoner..... 509
  - Sette nullpunkt..... 497

- Stille inn layer..... 496
- Velge kontur..... 503
- CAM-programmering..... 480
  - Korreksjon..... 470
- Component Monitoring..... 403

### D

- Definere råemne..... 92
- Definer lokale Q-parametere..... 270
- Definer remanente Q-parametere..... 270
- Dele inn NC-programmer..... 199
- Delfamilier..... 271
- Dialog..... 94
- DNC
  - Informasjon fra NC-program..... 307
- Dreie
  - arbeidsplanet..... 427
  - tilbakestille..... 431
- Dreie arbeidsplanene
  - programmert..... 427
- Dreie uten roteringsakser..... 454
- Dreiling
  - NC-funksjon..... 385
- Driftsmoduser..... 71

### E

- Emneposisjoner..... 86
- Erstatte tekster..... 102

### F

- Fas..... 156
- FCL-funksjon..... 37
- Feilmelding..... 210
  - filtrer..... 212
  - Hjelp ved..... 210
- Fil
  - beskyttelse..... 117
  - kopiere..... 110
  - merke..... 115
  - opprette..... 110
  - overskrive..... 111
  - sortere..... 116
- Filbehandling
  - eksterne filtyper..... 105
  - Filtype..... 103
  - Funksjonsoversikt..... 106
  - Gi fil nytt navn..... 116
  - Katalog..... 105
  - Kataloger
    - opprette..... 109
  - Kopiere kataloger..... 113
  - Kopiere tabell..... 112
  - Skjult fil..... 118
  - Slette fil..... 113
  - velge..... 107
  - Velge fil..... 108
- Filfunksjoner..... 378
- Filstatus..... 107
- Filter for boreposisjoner ved CAD-dataoverføring..... 509
- FK-programmeirng
  - Innstatingsmuligheter
    - Sirkeldata..... 182
  - FK-programmering..... 175
    - arbeidsplan..... 176
    - Dialog åpen..... 178
    - Grafikk..... 177
    - Grunnleggende..... 175
    - Innstatingsmuligheter
      - Lukkede konturer..... 183
      - Relativreferanser..... 185
      - Retning og lengde for konturelementer..... 181
      - Tilleggs punkter..... 184
    - Linjer..... 179
    - Sirkelbaner..... 180
      - sluttpunkt..... 181
  - Flatenormalvektor..... 438, 456, 470, **472**
    - Fleraksbearbeiding..... 426
    - FN14: ERROR: Vise feilmeldinger..... 289, 289
    - FN 16: F-PRINT: Vise tekster formateret..... 295
    - FN 18: SYSREAD: Lese systemdata..... 303
    - FN19: PLS: Overføre verdier til PLS..... 304
    - FN20: WAIT FOR: Synkronisere NC og PLS..... 305
    - FN 23: SIRKELDA: Beregne sirkel ut fra 3 punkterFN 23..... 277
    - FN 24: SIRKELDATA\!: Beregne sirkel ut fra 4 punkter
      - SIRKELDATA: Beregne sirkel ut fra 4 punkter..... 277
    - FN26: TABOPEN: Åpne fritt definierbar tabell..... 413
    - FN27: TABWRITE: Beskrive fritt definierbar tabell..... 414
    - FN28: TABREAD: Lese fritt definierbar tabell..... 415, 415
    - FN29: PLS: Overføre verdier til PLS..... 306
    - FN 37: EKSPORT..... 306
    - FN38: SEND: Send informasjon..... 307
    - Formularvisning..... 413
    - forsinkelse
      - én gang..... 421
      - syklisk..... 419
    - Fritt definierbar tabell
      - beskrive..... 414
      - åpne..... 413
    - FUNCTION COUNT..... 404
    - FUNCTION DWELL..... 421

FUNCTION FEED DWELL..... 419  
FUNCTION TCPM..... 464

**G**

Gester..... 531  
GOTO..... 192  
Grafikk  
    Forstørre utsnitt..... 209  
    ved programmering..... 207  
Grunnleggende..... 74

**H**

Harddisk..... 103  
Heatmap..... 403  
Heliks-interpolasjon..... 171  
Hel sirkel..... 159  
Hjelpesystem..... 216  
Hjelp ved feilmelding..... 210  
Hjørneavrunding..... 157  
Hoppbetingelse..... 279  
Hoppe  
    med GOTO..... 192  
Hovedakser..... 85  
Hurtiggang..... 120

**I**

Import  
    Tabell fra iTNC 530..... 415  
iTNC 530..... 64

**J**

Justere verktøyakse..... 454

**K**

Kalkulator..... 201  
Katalog..... 105, 109  
    kopiere..... 113  
    opprette..... 109  
    slette..... 114  
Klartekst..... 94  
Kompensere verktøyoppstilling..... 464  
Kontekstsensitiv hjelp..... 216  
Kontrollpanel..... 67  
Kontur  
    forlate..... 144  
    kjøre frem til..... 144  
    velge fra DXF-fil..... 503

Koordinattransformasjon  
    Dreiing..... 385  
    Skalering..... 386  
    Speiling..... 383  
Koordinattransformasjon..... 381  
    Nullpunktfskskyvning..... 381  
Kopiere programdeler..... 100  
Kopiering av programdeler..... 100  
Korrekturtabell  
    opprette..... 397  
    type..... 396

**L**

Lagre servicefiler..... 215  
Laste ned hjelpefiler..... 220  
Legge inn kommentar..... 194  
Lese maskinparametere..... 319  
Lese systemdata..... 303, 313  
Liftoff..... 239, 422  
Linje..... 155, 169  
Look ahead..... 233

**M**

M91, M92..... 226  
Matebegrensning  
    TCPM..... 469  
Matefaktor for  
innstikkingsbevegelser M103.... 231  
Mating  
    Inndatamuligheter..... 95  
    ved roteringsaksjer, M116..... 457  
Mating i millimeter/  
spindelomdreining M136..... 232

**N**

NC-blokk..... 98  
NC-feilmelding..... 210  
NC-program..... 88  
    dele inn..... 199  
    redigere..... 97  
Nestinger..... 256  
Nullpunkt  
    velge..... 87  
Nullpunktfskskyvning  
    Tilbakestille..... 382  
    via nullpunktstabell..... 382  
Nullpunktfskskyvning..... 381  
    koordinatangivelse..... 382  
Nullpunktstabell..... 392  
    Kolonner..... 392  
    opprette..... 393  
    velge..... 395

**O**

Om denne håndboken..... 30  
Oppstilt bearbeiding..... 455  
Optimalisere STL-fil..... 489  
Overflatenett..... 489  
Overfør aktuell posisjon..... 96  
Overlagre håndrattposisjonering  
M118..... 235  
Overvåke komponenten..... 403  
Overvåkning av touch-probe..... 238

**P**

Palettabell..... 512  
    bruk..... 512  
    kolonner..... 512  
    Legge til kolonne..... 515  
    redigere..... 514

velge og forlate..... 515  
verktøyorientert..... 516  
Parallelakkser..... 362  
Paraxcomp..... 362  
Paraxmode..... 362  
PLANE-funksjon..... 427  
    Aksevinkeldefinisjon..... 443  
    automatisk dreiling..... 446  
    Eulervinkeldefinisjon..... 436  
    inkrementell definisjon..... 442  
    oversikt..... 429  
    Posisjonering..... 445  
    Prosjektsjonsvinkeldefinisjon... 434  
    Punktdefinisjon..... 440  
    Romvinkeldefinisjon..... 432  
    transformasjonsmåte..... 452  
    Utvilg av mulige løsninger.... 449  
    vektordefinisjon..... 438  
Polar kinematikk..... 371  
Polarkoordinater..... 85  
    Grunnleggende..... 85  
    Programmering..... 168  
    Sirkelbane rundt pol CC..... 170  
Posisjonering  
    ved dreid arbeidsplan.... 228, 463  
Postprosessor..... 481  
Program..... 88  
    dele inn..... 199  
    oppbygging..... 88  
    åpne nytt..... 92  
Programdelgjentakelse..... 245  
Programminnstillinger..... 359  
Programmere verktøybevegelser..... 94  
Programmeringsgrafikk..... 177  
programvarealternativ..... 34  
Prosesskjede..... 480  
Pulserende turtall..... 416  
Punkttabell..... 252

**Q**

Q-parameter..... 266, 267  
    Ekspорт..... 306  
    lokale parametere QL..... 266  
    lokale parametre QL..... 267  
    Overføre verdier til PLS.. 304, 306  
    programmere..... 309  
    programmering..... 266  
    remanente parametere QR.... 266  
    remanente parametre QR..... 267  
    Strenghparameter QS..... 309  
    vise formateret..... 295

**Q-parametere**

    forhåndsinnstilte..... 322  
    kontrollere..... 286  
Q-parameterprogrammering  
    Hvis-så-avgjørelse..... 278  
    Matematiske grunnfunksjoner.... 272

merknader til programmeringen.....	171
269	
sirkelberegning.....	455
277	
tilleggsfunksjoner.....	213
288	
vinkelfunksjoner.....	358
275	
<b>R</b>	
Radiuskorrektur	
Utvendige hjørner, innvendige	
hjørner.....	383
radiuskorrigering.....	126
innlasting.....	135
Referansesystem.....	309
angivelse.....	75
arbeidsplan.....	85
emne.....	133
grunnleggende.....	134
maskin.....	135
verktøy.....	82
Regning med parentes.....	83
Resonanssvingning.....	281
Rettvinklede koordinater	
Lineær overlagring av en	
sirkelbane.....	155
linje.....	164
Sirkelbane med fastlagt	
radius.....	159
sirkelbane med tangential	
tilknytning.....	161
sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt	
CC.....	163
Retur fra konturen.....	159
Retur fra konturen.....	236
Rotasjonsakse	
kjøre optimalt i banen: M126.	458
Roteringsakse.....	457
Redusere visning M94.....	459
<b>S</b>	
SEL TABLE.....	395
Sette inn kommentar.....	195
Sirkelbane.....	
Lineær overlagring.....	170
med fast radius.....	164
med tangentiel tilknytning....	161
rundt pol.....	163
rundt sirkelmidtpunkt CC.....	170
Sirkelberegning.....	159
Sirkelberegning.....	277
Sirkelmidtpunkt.....	158
Skalering.....	386
Skjerm	
Berøringsskjerm.....	528
Skjermen.....	65
Skjerminndeling.....	66
CAD-Viewer.....	488
Skjermtastatur.....	69, 70, 193, 193
Skjult fil.....	118
Skrive til loggbok.....	307
Skrive ut melding.....	303
Skruelinje.....	125
Skråfresing.....	382
Slette feil.....	385
SPEC FCT.....	213
Speiling	
NC-funksjon.....	383
Spesialfunksjoner.....	381
Spindelturtall	
angi.....	386
SQL-kommandoen.....	126
Starte program	
start vilkårlig NC-program.....	328
Strengparameter.....	247
Systemdata	
kjede.....	309
kontrollere.....	311
konvertere.....	316
kopiere delstreng.....	315
lese systemdata.....	313
registrere lengde.....	313
tilordne.....	317
Svingakser.....	310
Synkronisere NC og PLS....	460
Systemdata	
liste.....	305
Søkefunksjon.....	305
liste.....	101
<b>T</b>	
TABDATA.....	540
Tabelltilgang	
SQL.....	399
TABDATA.....	328
TABWRITE.....	399
TCPM.....	414
Tilbakestille.....	464
Teach In.....	469
Tilbakestille.....	155
Tekstfil	
vise formateret.....	464
Tekstfil.....	295
Find tekstdeler.....	406
opprette.....	295
Slettefunksjon.....	407
åpne og forlate.....	309
Tekstredigeringsprogram.....	406
Tekstvariabler.....	407
Teller.....	404
Tilbakestille forsinkelse.....	408
Tilbakestille PLANE-funksjon....	420
Tilleggsakser.....	431
Tilleggsfunksjon.....	85
angi.....	224
for koordinatangivelser.....	226
for programkjøringskontroll...	225
for spindel og kjølemiddel....	225
Tilleggsfunksjoner	
for baneatferden.....	224
for rotatingsakser.....	229
TNCguide.....	457
TOOL DEF.....	216
TOOL CALL.....	194
<b>Ø</b>	
Økende turtall.....	416
<b>Å</b>	
Åpne konturhjørner M98.....	230

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

✉ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ✉ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ✉ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ✉ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ✉ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ✉ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

## Touch-prober fra HEIDENHAIN

hjelper deg å redusere dødtid og forbedre dimensjonsstabiliteten til de fremstilte emnene.

### Tastesystemer for emner


**TS 150, TS 260**, Kablet signaloverføring

**TS 750**

**TS 460, TS 760** Radio- eller infrarødoverføring

**TS 642, TS 740** Infrarødoverføring

- justere emner
- Fastsetting av referansepunkter
- Måling av emner

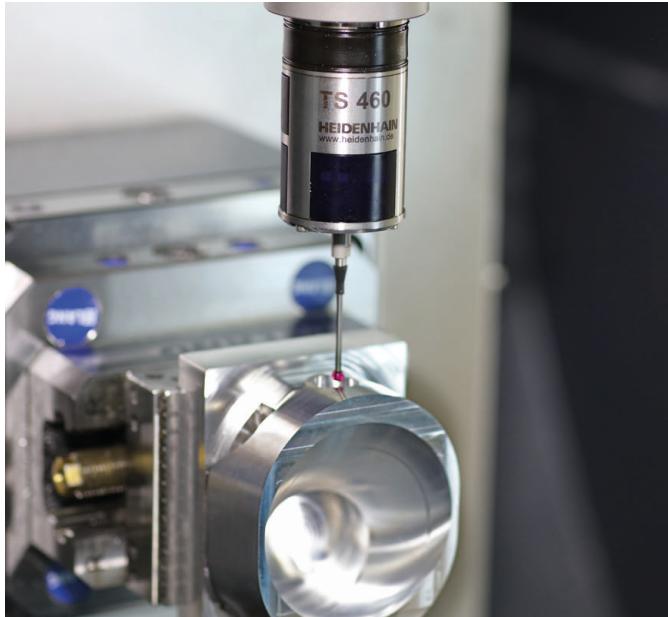

### Tastesystemer for verktøy

**TT 160** Kablet signaloverføring

**TT 460** Infrarødoverføring

- måle emner
- kontrollere slitasje
- registrere brudd på verktøy

