



HEIDENHAIN



TNC 620

Manuale utente
Configurazione, prova ed
esecuzione di programmi NC

Software NC
81760x-17

Italiano (it)
10/2022

Elementi di comando del controllo numerico

Tasti

Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 481

Elementi di comando sullo schermo

Tasto	Funzione
	Selezione della ripartizione dello schermo
	Commutazione videata tra i modi operativi Macchina, Programmazione e terzo desktop
	Softkey: selezione funzione sullo schermo
  	Commutazione dei livelli softkey

Modi operativi Macchina

Tasto	Funzione
	Funzionamento manuale
	Volantino elettronico
	Introduzione manuale dati
	Esecuzione singola
	Esecuzione continua

Modi operativi Programmazione

Tasto	Funzione
	Programmazione
	Prova programma

Immissione assi coordinate e valori numerici ed editing

Tasto	Funzione
 ... 	Selezione o immissione nel programma NC degli assi delle coordinate
 ... 	Valori numerici
 	Separatore decimale / Segno negativo/positivo
 	Immissione coordinate polari / quote incrementali
	Programmazione parametri Q / Stato parametri Q
	Conferma posizione reale
	Salto domande di dialogo e cancellazione dati
	Conferma immissione e proseguimento dialogo
	Conclusione blocco NC, chiusura immissione
	Annullamento di immissioni o cancellazione di messaggi di errore
	Interruzione dialogo, cancellazione di blocchi programma

Dati sugli utensili

Tasto	Funzione
	Definizione dati utensile nel programma PC
	Chiamata dati utensile

Gestione programmi NC e file, funzioni del controllo numerico

Tasto	Funzione
	Selezione e cancellazione di programmi NC o file, trasmissione dati esterna
	Definizione della chiamata programma, selezione di tabelle origini e tabelle punti
	Selezione funzione MOD
	Visualizzazione di testi ausiliari per messaggi di errore NC, richiamo TNCguide
	Visualizzazione di tutti i messaggi d'errore
	Funzione calcolatrice
	Visualizzazione funzioni speciali
	Attualmente inattivo

Tasti di navigazione

Tasto	Funzione
 	Posizionamento del cursore
	Selezione diretta di blocchi NC, cicli e funzioni parametriche
	A inizio programma o inizio tabella
	A fine programma o fine tabella
	Blocco per blocco verso l'alto
	Blocco per blocco verso il basso
	Selezione dell'icona successiva nel modulo
	Campo di dialogo o pulsante successivo/precedente

Cicli, sottoprogrammi e ripetizioni di blocchi di programma

Programmazione movimenti traiettoria

Tasto	Funzione
	Avvicinamento/distacco profilo
	Programmazione libera dei profili FK
	Retta
	Centro del cerchio/polo per coordinate polari
	Traiettoria circolare intorno al centro del cerchio
	Traiettoria circolare con indicazione del raggio
	Traiettoria circolare con raccordo tangenziale
 	Smusso/Arrotondamento di spigoli

Potenziometri per avanzamento e velocità mandrino

Avanzamento	Numero di giri mandrino
	

Indice

1	Fondamenti.....	25
2	Primi passi.....	41
3	Principi fondamentali.....	53
4	Utensili.....	129
5	Configurazione.....	171
6	Prova ed esecuzione.....	255
7	Funzioni speciali.....	321
8	Pallet.....	327
9	Funzioni MOD.....	349
10	Funzioni HEROS.....	379
11	Utilizzo del touch screen.....	481
12	Tabelle e riepiloghi.....	499

1	Fondamenti.....	25
1.1	Il presente manuale.....	26
1.2	Tipo controllo numerico, software e funzioni.....	28
	Opzione software.....	30
	Nuove funzioni 81760x-17.....	34

2	Primi passi.....	41
2.1	Introduzione.....	42
2.2	Accensione della macchina.....	43
	Conferma dell'interruzione di corrente e superamento degli indici di riferimento.....	43
2.3	Prova grafica del pezzo (opzione #20).....	44
	Selezionare il modo operativo Prova programma.....	44
	Selezione della tabella utensili.....	44
	Selezione del programma NC.....	45
	Selezione della ripartizione dello schermo e della vista.....	45
	Avviare la prova del programma.....	46
2.4	Predisposizione degli utensili.....	47
	Selezionare la modalità Funzionamento manuale.....	47
	Preparazione e misurazione degli utensili.....	47
	Editing della tabella utensili TOOL.T.....	48
	Editing della tabella posti TOOL_P.TCH.....	49
2.5	Predisposizione del pezzo.....	50
	Selezione del giusto modo operativo.....	50
	Serraggio del pezzo.....	50
	Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17).....	50
2.6	Lavorazione del pezzo.....	52
	Selezionare il modo operativo Esecuzione singola o Esecuzione continua.....	52
	Selezione del programma NC.....	52
	Avvio del programma NC.....	52

3	Principi fondamentali.....	53
3.1	TNC 620.....	54
	Klartext HEIDENHAIN e DIN/ISO.....	54
	Compatibilità.....	54
	Sicurezza e tutela dei dati.....	55
3.2	Schermo e pannello di comando.....	57
	Schermo.....	57
	Definizione della configurazione dello schermo.....	58
	Pannello di comando.....	59
	Tastiera visualizzata sullo schermo.....	61
3.3	Modi operativi.....	63
	Funzionamento manuale e Volantino elettronico.....	63
	Introduzione manuale dati.....	63
	Programmazione.....	64
	Prova programma.....	64
	Esecuzione continua ed Esecuzione singola.....	65
3.4	Visualizzazioni di stato.....	66
	Visualizzazione di stato generale.....	66
	Visualizzazioni di stato supplementari.....	69
3.5	Gestione file.....	78
	File.....	78
	Visualizzazione sul controllo numerico di file creati esternamente.....	80
	Cartelle.....	80
	Percorsi.....	80
	Chiamata della Gestione file.....	81
	Funzioni ausiliarie.....	82
	Selezione di drive, cartelle e file.....	84
	Selezione di uno degli ultimi file selezionati.....	86
	Dispositivi USB collegati al controllo numerico.....	86
	Trasmissione dati a o da supporto dati esterno.....	88
	Il controllo numerico in rete.....	89
	Salvataggio dei dati.....	90
	Importazione di file di iTNC 530.....	90
	Tool supplementari per la gestione di tipi di file esterni.....	91
3.6	Messaggi di errore e sistema di guida.....	100
	Messaggi di errore.....	100
	Sistema di guida contestuale TNCguide.....	107
3.7	Principi fondamentali NC.....	114
	Sistemi di misura e indici di riferimento.....	114

Assi programmabili.....	114
Sistemi di riferimento.....	115
3.8 Accessori: sistemi di tastatura 3D e volantini elettronici HEIDENHAIN.....	126
Sistemi di tastatura 3D (opzione #17).....	126
Volantini elettronici HR.....	127

4	Utensili.....	129
4.1	Dati utensile.....	130
	Numero utensile, nome utensile.....	130
	ID database.....	130
	Lunghezza utensile L.....	131
	Raggio utensile R.....	132
	Principi fondamentali della tabella utensili.....	133
	Creazione e attivazione della tabella utensili in INCH.....	137
	Immissione dei dati utensile nella tabella.....	138
	Importazione di tabelle utensili.....	143
	Tabella posti per cambio utensile.....	145
	Cambio utensile.....	148
	Prova di impiego utensile.....	149
4.2	Tabella di tastatura.....	153
	Applicazione.....	153
	Descrizione funzionale.....	153
	Editing della tabella di tastatura.....	155
4.3	Gestione utensili.....	156
	Principi fondamentali.....	156
	Chiamata Gestione utensili.....	157
	Editing Gestione utensili.....	158
	Tipi di utensile disponibili.....	161
	Importazione ed esportazione di dati utensile.....	163
4.4	Gestione portautensili.....	166
	Principi fondamentali.....	166
	Salvataggio dei modelli di portautensili.....	166
	Parametrizzazione dei modelli di portautensili.....	167
	Assegnazione di portautensili.....	170

5	Configurazione.....	171
5.1	Accensione, spegnimento.....	172
	Accensione.....	172
	Superamento indici di riferimento.....	174
	Spegnimento.....	176
5.2	Traslazione degli assi macchina.....	177
	Avvertenza.....	177
	Traslazione asse con tasti di direzione esterni.....	177
	Posizionamento incrementale.....	178
	Traslazione con volantini elettronici.....	179
5.3	Numero giri mandrino S, avanzamento F e funzione ausiliaria M.....	189
	Applicazione.....	189
	Inserimento di valori.....	189
	Modifica numero di giri mandrino e avanzamento.....	190
	Limitazione di avanzamento F MAX.....	191
5.4	Functional Safety FS integrata.....	192
	Descrizione generale.....	192
	Visualizzazioni di stato di Functional Safety FS.....	193
	Verifica della posizione degli assi.....	196
	Attivazione della limitazione di avanzamento.....	197
5.5	Gestione origini.....	198
	Nota.....	198
	Creazione e attivazione della tabella origini in INCH.....	199
	Salvataggio delle origini nella tabella.....	200
	Protezione origini da sovrascrittura.....	204
	Attivazione dell'origine.....	206
5.6	Impostazione origine senza sistema di tastatura 3D.....	208
	Avvertenza.....	208
	Operazioni preliminari.....	208
	Impostazione origine con fresa a candela.....	209
	Uso delle funzioni di tastatura con tastatori o comparatori meccanici.....	210
5.7	Impiego del sistema di tastatura 3D (opzione #17).....	211
	Introduzione.....	211
	Panoramica.....	213
	Soppressione controllo del sistema di tastatura.....	215
	Funzioni nei cicli di tastatura.....	216
	Selezione del ciclo di tastatura.....	218
	Definizione del report dei valori misurati con i cicli di tastatura.....	219
	Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero.....	219
	Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini.....	220

5.8	Calibrazione del sistema di tastatura 3D (opzione #17).....	221
	Introduzione.....	221
	Calibrazione lunghezza efficace.....	222
	Calibrazione del raggio efficace e compensazione dell'offset centrale del sistema di tastatura.....	223
	Calibrazione di uno stilo a L.....	227
	Visualizzazione dei valori di calibrazione.....	227
5.9	Compensazione della posizione inclinata del pezzo con sistema di tastatura 3D (opzione #17)..	228
	Introduzione.....	228
	Rilevamento rotazione base.....	230
	Memorizzazione della rotazione base nella tabella origini.....	230
	Compensare la posizione inclinata del pezzo con una rotazione della tavola.....	231
	Visualizzazione di rotazione base e offset.....	232
	Eliminazione di rotazione base e offset.....	232
	Rilevamento rotazione base 3D.....	233
	Confronto tra offset e rotazione base 3D.....	236
5.10	Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17).....	238
	Introduzione.....	238
	Definizione origine in un asse qualsiasi.....	239
	Spigolo quale origine.....	240
	Centro cerchio quale origine.....	241
	Asse centrale quale origine.....	244
	Misurazione di pezzi con sistema di tastatura 3D.....	245
5.11	Rotazione piano di lavoro (opzione #8).....	248
	Applicazione, funzionamento.....	248
	Indicazione di posizione nel sistema ruotato.....	249
	Limitazioni nella rotazione del piano di lavoro.....	249
	Attivazione della rotazione manuale.....	250
	Impostazione della direzione asse utensile come direzione di lavorazione attiva.....	253
	Determinazione dell'origine nel sistema ruotato.....	253

6	Prova ed esecuzione.....	255
6.1	Grafici (opzione #20).....	256
	Applicazione.....	256
	Opzioni vista.....	258
	Utensile.....	259
	Vista.....	260
	Rotazione, zoom e spostamento della grafica.....	262
	Velocità della Impostazione della prova programma.....	263
	Ripetizione di una simulazione grafica.....	263
	Spostamento del piano di sezione.....	264
6.2	Controllo collisioni.....	265
	Applicazione.....	265
6.3	Calcolo del tempo di lavorazione (opzione #20).....	266
	Applicazione.....	266
6.4	Rappresentazione pezzo grezzo nell'area di lavoro (opzione #20).....	267
	Applicazione.....	267
6.5	Misurazione.....	269
	Applicazione.....	269
6.6	Arresto esecuzione programma a scelta.....	270
	Applicazione.....	270
6.7	Salto di blocchi NC.....	271
	Prova ed esecuzione del programma.....	271
	Introduzione manuale dati.....	272
6.8	Esportazione della parte finita.....	273
	Applicazione.....	273
6.9	Prova programma.....	274
	Applicazione.....	274
	Esecuzione della Prova programma.....	276
	Esecuzione Prova programma fino a un determinato blocco NC.....	277
	Impiego del tasto GOTO.....	278
	Barra di scorrimento.....	279
6.10	Esecuzione programma.....	280
	Applicazione.....	280
	Esecuzione del programma NC.....	280
	Strutturazione di programmi NC.....	281
	Verifica e modifica di parametri Q.....	282
	Interruzione, arresto o annullamento della lavorazione.....	284

Compensazioni durante l'esecuzione del programma.....	286
Spostamento degli assi della macchina durante un'interruzione.....	288
Continuazione dell'esecuzione programma dopo un'interruzione.....	289
Disimpegno dopo caduta di tensione.....	290
Accesso a scelta nel programma NC: lettura blocchi.....	293
Riposizionamento sul profilo.....	299
6.11 Esecuzione programmi CAM.....	301
Dal modello 3D al programma NC.....	301
Da osservare per la configurazione del postprocessor.....	302
Da osservare per la programmazione CAM.....	304
Possibilità di intervento sul controllo numerico.....	306
Controllo degli assi ADP.....	306
6.12 Funzioni per la visualizzazione programma.....	307
Panoramica.....	307
6.13 Avvio automatico del programma.....	308
Applicazione.....	308
6.14 Modo operativo Introduzione manuale dati.....	309
Impiego di Introduzione manuale dati.....	310
Salvataggio dei programmi NC di \$MDI.....	312
6.15 Inserimento delle funzioni ausiliarie M e dello STOP.....	313
Principi fondamentali.....	313
6.16 Funzioni ausiliarie per controllo esecuzione programma, mandrino e refrigerante.....	314
Introduzione.....	314
6.17 Funzioni ausiliarie per indicazioni di coordinate.....	315
Programmazione di coordinate riferite alla macchina: M91/M92.....	315
Avvicinamento alle posizioni nel sistema di coordinate di immissione non ruotato con piano di lavoro ruotato: M130.....	317
6.18 Funzioni ausiliarie per traiettorie.....	318
Correzione del posizionamento con il volantino durante l'esecuzione del programma: M118 (opzione #21).....	318
Cancellazione della rotazione base: M143.....	319
Sollevamento automatico dell'utensile dal profilo in caso di Stop NC: M148.....	319

7	Funzioni speciali.....	321
7.1	Soppressione attiva delle vibrazioni ACC (opzione #145).....	322
	Applicazione.....	322
	Attivazione di ACC.....	323
7.2	Definizione del contatore.....	324
	Applicazione.....	324
	Definizione di FUNCTION COUNT.....	325

8	Pallet.....	327
8.1	Gestione pallet.....	328
	Applicazione.....	328
	Selezione della tabella pallet.....	332
	Inserimento o eliminazione di colonne.....	332
	Esecuzione della tabella pallet.....	333
8.2	Gestione origini pallet.....	335
	Principi fondamentali.....	335
	Esecuzione con origini pallet.....	335
8.3	Lavorazione orientata all'utensile.....	336
	Principi fondamentali della lavorazione orientata all'utensile.....	336
	Esecuzione della lavorazione orientata all'utensile.....	338
	Riaccesso con lettura blocchi.....	338
8.4	Batch Process Manager (opzione #154).....	340
	Applicazione.....	340
	Principi fondamentali.....	340
	Apertura di Batch Process Manager.....	343
	Creazione della lista commesse.....	346
	Modifica della lista commesse.....	347

9	Funzioni MOD.....	349
9.1	Funzione MOD.....	350
	Selezione delle funzioni MOD.....	350
	Modifica delle impostazioni.....	350
	Uscita dalle funzioni MOD.....	350
	Panoramica delle funzioni MOD.....	351
9.2	Visualizzazione dei numeri software.....	352
	Applicazione.....	352
9.3	Immissione del codice chiave.....	353
	Applicazione.....	353
	Funzioni del costruttore della macchina nella finestra di dialogo del codice chiave.....	353
9.4	Caricamento della configurazione macchina.....	354
	Applicazione.....	354
9.5	Selezione della visualizzazione di posizione.....	355
	Applicazione.....	355
9.6	Selezione del sistema di misura.....	357
	Applicazione.....	357
9.7	Impostazioni grafiche.....	358
9.8	Impostazione del contatore.....	360
9.9	Modifica delle impostazioni della macchina.....	361
	Selezione della cinematica.....	361
	Immissione dei limiti di traslazione.....	362
	Creazione del file di impiego utensile.....	364
	Abilitazione e blocco dell'accesso esterno.....	364
9.10	Configurazione sistemi di tastatura.....	367
	Introduzione.....	367
	Creazione del sistema di tastatura via radio.....	368
	Creazione del sistema di tastatura nella funzione MOD.....	368
	Configurazione del sistema di tastatura via radio.....	370
9.11	Configurazione del volantino radio HR 550FS.....	372
	Applicazione.....	372
	Assegnazione del volantino a un determinato supporto.....	372
	Impostazione del canale radio.....	373
	Impostazione del canale radio.....	373
	Statistica.....	374

9.12 Modifica delle impostazioni del sistema.....	375
Impostazione dell'ora di sistema.....	375
9.13 Funzioni di diagnostica.....	376
Diagnosi bus.....	376
TNCdiag.....	376
Configurazione dell'hardware.....	376
Informazioni HEROS.....	376
9.14 Visualizzazione dei tempi operativi.....	377
Applicazione.....	377

10 Funzioni HEROS.....	379
10.1 Remote Desktop Manager (Opzione #133).....	380
Introduzione.....	380
Configurazione del collegamento – Windows Terminal Service (RemoteFX).....	381
Configurazione del collegamento – VNC.....	385
Arresto o riavvio di un computer esterno.....	386
Avvio e chiusura del collegamento.....	388
Esportazione e importazione dei collegamenti.....	389
Collegamenti privati.....	390
10.2 Tool supplementari per ITC.....	392
10.3 Window Manager.....	394
Panoramica della barra delle applicazioni.....	395
Portscan.....	399
Remote Service.....	400
Stampante.....	402
VNC.....	404
Backup e Restore.....	407
10.4 Firewall.....	410
Applicazione.....	410
10.5 Configurazione delle interfacce dati.....	414
Interfacce seriali di TNC 620.....	414
Applicazione.....	414
Configurazione dell'interfaccia RS-232.....	414
Impostazioni per la trasmissione dati con TNCserver.....	417
Software HEIDENHAIN per trasmissione dati.....	417
10.6 Interfaccia Ethernet.....	421
Panoramica.....	421
Possibilità di collegamento.....	421
Icona per il collegamento Ethernet.....	422
Finestra Impostazioni di rete.....	422
Configurazione di rete con Advanced Network Configuration.....	427
Impostazioni per drive di rete.....	431
10.7 Software di sicurezza SELinux.....	436
10.8 Gestione utenti.....	437
Panoramica.....	437
Configurazione della Gestione utenti.....	438
Database LDAP locale.....	443
LDAP su altro computer.....	443
Login al dominio Windows.....	444

Creazione di altri utenti.....	448
Impostazioni della password della Gestione utenti.....	450
Diritti di accesso.....	452
Utenti funzionali di HEIDENHAIN.....	453
Definizione dei ruoli.....	454
Privilegi.....	457
Attivazione di Autologin.....	459
Autenticazione utente di applicazioni esterne.....	459
Login nella Gestione utenti.....	463
Cambio o logout utente.....	466
Salvaschermo con blocco.....	466
Directory HOME.....	468
Cartella public.....	468
Current User.....	470
Finestra di dialogo per la richiesta di privilegi aggiuntivi.....	472
10.9 OPC UA NC Server (opzioni #56 - #61).....	473
Panoramica.....	473
Sicurezza IT.....	473
Configurazione della macchina.....	474
Configurazione della connessione.....	474
Sviluppo dell'applicazione.....	476
Accesso alle directory.....	477
PKI Admin.....	478
10.10 Modifica della lingua di dialogo di HEROS.....	480

11 Utilizzo del touch screen.....	481
11.1 Schermo e utilizzo.....	482
Touch screen.....	482
Pannello di comando.....	484
11.2 Comandi gestuali.....	486
Panoramica dei possibili comandi gestuali.....	486
Navigazione in tabelle e programmi NC.....	487
Utilizzo della simulazione.....	488
Utilizzo del Menu HEROS.....	489
Uso del CAD Viewer.....	490
11.3 Funzioni nella barra delle applicazioni.....	496
Icone della barra delle applicazioni.....	496
Configurazione touch screen.....	497
Pulizia touch screen.....	497

12 Tabelle e riepiloghi.....	499
12.1 Parametri utente specifici di macchina.....	500
Applicazione.....	500
Lista dei parametri utente.....	502
12.2 Piedinatura e cavi di collegamento per interfacce dati.....	517
Interfaccia V.24/RS-232-C per apparecchiatura HEIDENHAIN.....	517
Interfaccia Ethernet, presa RJ45.....	517
12.3 Dati tecnici.....	518
Funzioni utente.....	521
Accessori.....	524
Cappucci per tasti di unità tastiera e pannelli di comando macchina.....	524

1

Fondamenti

1.1 Il presente manuale

Norme di sicurezza

Attenersi a tutte le norme di sicurezza riportate nella presente documentazione e nella documentazione del costruttore della macchina.

Le norme di sicurezza informano di eventuali pericoli nella manipolazione del software e delle apparecchiature e forniscono indicazioni sulla relativa prevenzione. Sono classificate in base alla gravità del pericolo e suddivise nei seguenti gruppi:

PERICOLO

Pericolo segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **sicuramente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ALLARME

Allarme segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ATTENZIONE

Attenzione segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente lesioni fisiche lievi**.

NOTA

Nota segnala i rischi per gli oggetti o i dati. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente danni materiali**.

Sequenza di informazioni all'interno delle norme di sicurezza

Tutte le norme di sicurezza contengono le seguenti quattro sezioni:

- La parola di segnalazione indica la gravità del pericolo
- Tipo e fonte del pericolo
- Conseguenze in caso di mancata osservanza del pericolo, ad es. "Per le lavorazioni seguenti sussiste il pericolo di collisione"
- Misure per scongiurare il pericolo

Indicazioni informative

Attenersi alle indicazioni informative riportate nel presente manuale per un utilizzo efficiente e senza guasti del software.

Nel presente manuale sono riportate le seguenti indicazioni informative:



Il simbolo informativo segnala un **suggerimento**.

Un suggerimento fornisce importanti informazioni supplementari o integrative.



Questo simbolo richiede di attenersi alle norme di sicurezza del costruttore della macchina. Il simbolo rimanda anche alle funzioni correlate alla macchina. I possibili pericoli per l'operatore e la macchina sono descritti nel manuale della macchina.



Il simbolo del libro indica un **riferimento incrociato**.

Il riferimento incrociato indirizza a una documentazione esterna, ad es. la documentazione del costruttore di macchine o di un fornitore di terze parti.

Necessità di modifiche e identificazione di errori

È nostro impegno perfezionare costantemente la documentazione indirizzata agli utilizzatori che invitiamo pertanto a collaborare in questo senso comunicandoci eventuali richieste di modifiche al seguente indirizzo e-mail:

service@heidenhain.it

1.2 Tipo controllo numerico, software e funzioni

Il presente manuale descrive le funzioni per la configurazione della macchina e per la prova ed esecuzione dei programmi NC, disponibili nei controlli numerici a partire dai seguenti numeri software NC.



HEIDENHAIN ha semplificato lo schema delle versioni a partire dalla versione software NC 16:

- Il periodo di pubblicazione determina il numero di versione.
- Tutti i tipi di controllo numerico di un periodo di pubblicazione presentano lo stesso numero di versione.
- Il numero di versione delle stazioni di programmazione corrisponde al numero di versione del software NC.

Tipo di controllo numerico	N. software NC
TNC 620	817600-17
TNC 620 E	817601-17
Stazione di programmazione TNC 620	817605-17

La lettera E specifica la versione di esportazione del controllo numerico. La seguente opzione software non è disponibile nella versione di esportazione o soltanto in misura limitata:

- Advanced Function Set 2 (opzione #9) limitata a interpolazione su 4 assi

Il costruttore della macchina adatta, tramite parametri macchina, le capacità prestazionali del controllo numerico alla relativa macchina. Questo manuale descriverà pertanto anche funzioni non disponibili su tutti controlli numerici.

Funzioni del controllo numerico non disponibili su tutte le macchine sono ad esempio:

- Misurazione utensile con TT

Mettersi in contatto con il costruttore della macchina per chiarire l'effettiva funzionalità della macchina in uso.

Numerosi costruttori di macchine e la stessa HEIDENHAIN offrono corsi di programmazione per i controlli numerici HEIDENHAIN. Si consiglia di partecipare a questi corsi per familiarizzare con le funzioni del controllo numerico.



Manuale utente Programmazione di cicli di lavorazione

Tutte le funzioni dei cicli di lavorazione sono descritte nel manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.
ID: 1303427-xx

**Manuale utente Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

Tutte le funzioni dei cicli di tastatura sono descritte nel manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.

ID: 1303431-xx

**Manuali utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO**

Tutti i contenuti relativi alla programmazione NC (eccetto cicli di tastatura e cicli di lavorazione) sono descritti nei manuali utente **Programmazione Klartext** e **Programmazione DIN/ISO**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.

ID per Programmazione Klartext: 1096883-xx

ID per Programmazione DIN/ISO: 1096887-xx

Opzione software

TNC 620 dispone di diverse opzioni software ciascuna delle quali può essere attivata separatamente dal costruttore della macchina. Le opzioni comprendono le funzioni presentate di seguito:

Additional Axis (opzione #0 e opzione #1)

Asse supplementare Circuiti di regolazione supplementari 1 e 2

Advanced Function Set 1 (opzione #8)

Funzioni estese del gruppo 1

Lavorazione su tavola rotante

- profili sullo sviluppo di un cilindro
- avanzamento in mm/min

Conversioni di coordinate
Rotazione del piano di lavoro

Interpolazione:
circolare su 3 assi con piano di lavoro ruotato

Advanced Function Set 2 (opzione #9)

Funzioni estese del gruppo 2

Versione soggetta a licenza Export

Lavorazione 3D

- correzione utensile 3D mediante vettore normale alla superficie
- modifica di posizione della testa orientabile con il volantino elettronico durante l'esecuzione del programma; posizione invariata della punta dell'utensile (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- utensile perpendicolare al profilo
- compensazione del raggio dell'utensile perpendicolare alla direzione dell'utensile
- asse utensile virtuale

Interpolazione
lineare su >4 assi (versione soggetta a licenza Export)

Touch Probe Functions (opzione #17)

Funzioni di tastatura

Cicli di tastatura

- compensazione della posizione inclinata dell'utensile in Modalità automatica
- Impostazione origine nel modo operativo **Funzionamento manuale**
- impostazione origine in Modalità automatica
- misurazione automatica di pezzi
- misurazione automatica di utensili

HEIDENHAIN DNC (opzione #18)

Comunicazione con applicazioni PC esterne tramite componenti COM

Advanced Programming Features (opzione #19)

Funzioni di programmazione avanzate

Programmazione libera dei profili FK
Programmazione in Klartext HEIDENHAIN con supporto grafico per pezzi non quotati a norma NC

Advanced Programming Features (opzione #19)

Cicli di lavorazione

- foratura profonda, alesatura, barenatura, svasatura e centratura
 - fresatura di filetti interni ed esterni
 - fresatura di tasche e isole rettangolari e circolari
 - spianatura di superfici piane e inclinate
 - fresatura di scanalature lineari e circolari
 - sagome di punti su cerchi e linee
 - profilo sagomato, tasca di profilo, scanalatura profilo trocoidale
 - incisione
 - possibilità di integrazione di cicli del costruttore (cicli speciali creati dal costruttore della macchina)
-

Advanced Graphic Features (opzione #20)

Funzioni grafiche estese**Prova e lavorazione grafiche**

- vista dall'alto
 - rappresentazione su 3 piani
 - rappresentazione 3D
-

Advanced Function Set 3 (opzione #21)

Funzioni estese del gruppo 3**Correzione utensile**

M120: calcolo preventivo del profilo con compensazione raggio fino a 99 blocchi (LOOK AHEAD)

Lavorazione 3D

M118: correzione del posizionamento con il volantino durante l'esecuzione del programma

CAD Import (opzione #42)

CAD Import

- supporta DXF, STEP e IGES
 - conferma di profili e sagome di punti
 - pratica definizione origine
 - selezione grafica di sezioni di profilo da programmi Klartext
-

KinematicsOpt (opzione #48)

Ottimizzazione della cinematica della macchina

- salvataggio/ripristino della cinematica attiva
 - controllo della cinematica attiva
 - ottimizzazione della cinematica attiva
-

OPC UA NC Server 1 fino a 6 (opzioni #56 fino a #61)

Interfaccia standardizzata

OPC UA NC Server offre un'interfaccia standardizzata (**OPC UA**) per l'accesso esterno a dati e funzioni del controllo numerico. Queste funzioni software consentono di configurare fino a sei connessioni client parallele.

Extended Tool Management (opzione #93)**Gestione utensile estesa**

Ampliamento basato su Python della gestione utensili

- Sequenza di impiego specifica di programma o pallet di tutti gli utensili
- Schema di attrezzaggio specifico di programma o pallet di tutti gli utensili

Remote Desktop Manager (opzione #133)**Comando a distanza di computer esterni**

- Windows su computer separato
- integrato nell'interfaccia del controllo numerico

Cross Talk Compensation – CTC (opzione #141)**Compensazione di assi accoppiati**

- rilevamento di scostamento di posizione dinamico mediante accelerazioni degli assi
- compensazione di TCP (**T**ool **C**enter **P**oint)

Position Adaptive Control – PAC (opzione #142)**Controllo adattativo della posizione**

- controllo dei parametri di regolazione in relazione alla posizione degli assi nell'area di lavoro
- controllo dei parametri di regolazione in relazione alla velocità o all'accelerazione di un asse

Load Adaptive Control – LAC (opzione #143)**Controllo adattativo del carico**

- rilevamento automatico di misurazioni delle masse dei pezzi e delle forze di attrito
- controllo dei parametri di regolazione in relazione alla massa attuale del pezzo

Active Chatter Control – ACC (opzione #145)**Soppressione attiva delle vibrazioni**

Funzione completamente automatica per la soppressione delle vibrazioni durante la lavorazione

Machine Vibration Control – MVC (opzione #146)**Smorzamento delle vibrazioni per macchine**

Smorzamento delle vibrazioni della macchina per migliorare la superficie del pezzo con le funzioni:

- **AVD** Active Vibration Damping
- **FSC** Frequency Shaping Control

CAD Model Optimizer (opzione #152)**Ottimizzazione del modello CAD**

Conversione e ottimizzazione di modelli CAD

- Attrezzatura di serraggio
- Pezzo grezzo
- Parte finita

Batch Process Manager (opzione #154)**Batch Process Manager**

Pianificazione di commesse di produzione

Component Monitoring (opzione #155)**Monitoraggio componenti senza sensori esterni**

Monitoraggio per sovraccarico dei componenti macchina configurati

Opz. Contour Milling (opzione #167)**Cicli del profilo ottimizzati**

cicli per la produzione di tasche e isole a scelta con procedimento di fresatura trocoidale

Altre opzioni disponibili

HEIDENHAIN offre ulteriori estensioni hardware e opzioni software che possono essere configurate e implementate esclusivamente dal costruttore della macchina. Tra queste rientra ad es. l'opzione Functional Safety FS.

Maggiori informazioni sono riportate nella documentazione del costruttore della macchina o nel catalogo **Opzioni e accessori**.

ID: 827222-xx

**Manuale utente VTC**

Tutte le funzioni del software per la telecamera VT 121 sono descritte nel **Manuale utente VTC**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.

ID: 1322445-xx

Luogo di impiego previsto

Il controllo numerico rientra nella classe A delle norme EN 55022 e il suo impiego è previsto principalmente per ambienti industriali.

Avvertenze legali

Il software del controllo numerico contiene software open source, il cui utilizzo è soggetto a condizioni d'uso speciali. Tali condizioni d'uso sono prioritarie.

Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul controllo numerico:

- ▶ Premere il tasto **MOD**
- ▶ Selezionare nel menu MOD il gruppo **Informazioni generali**
- ▶ Selezionare la funzione MOD **Informazioni licenza**

Il software del controllo numerico contiene inoltre librerie binarie del software **OPC UA** di Softing Industrial Automation GmbH. Per questo valgono inoltre e con priorità le condizioni d'uso concordate tra HEIDENHAIN e Softing Industrial Automation GmbH.

In caso di impiego di OPC UA NC Server o DNC Server, è possibile influire sul comportamento del controllo numerico. Prima dell'utilizzo produttivo di queste interfacce, occorre definire se il controllo numerico può continuare a essere utilizzato senza malfunzionamenti o cali delle prestazioni. L'esecuzione di test di sistema rientra nella responsabilità del creatore del software che utilizza queste interfacce di comunicazione.

Nuove funzioni 81760x-17



Panoramica delle funzioni software nuove e modificate

Ulteriori informazioni sulle precedenti versioni software sono riportate nella documentazione aggiuntiva **Panoramica delle funzioni software nuove e modificate**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questa documentazione.

ID: 1322094-xx

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione Klartext** o **Programmazione DIN/ISO**

- Le funzioni di **FN 18: SYSREAD (ISO: D18)** sono state ampliate:
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID610 NR49:** modo della riduzione filtro di un asse (**IDX**) con **M120**
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID780:** informazioni sull'utensile per rettificare corrente
 - **NR60:** metodo di compensazione attivo nella colonna **COR_TYPE**
 - **NR61:** angolo di inclinazione del ravnivatore
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950 NR48:** valore della colonna **R_TIP** della tabella utensili per l'utensile corrente
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID11031 NR101:** nome del file protocollo del ciclo **238 MISURA STATO MACCHINA**
- L'opzione software #136 Controllo visivo serraggio VSC non è più disponibile.
- Sono stati aggiunti i seguenti tipi di utensile:
 - **Fresa frontale, MILL_FACE**
 - **Fresa per smussare, MILL_CHAMFER**

Ulteriori informazioni: "Tipi di utensile disponibili", Pagina 161

- Nella colonna **DB_ID** della tabella utensili si definisce l'ID del database per l'utensile. In un database utensili per tutte le macchine è possibile identificare gli utensili con ID del database univoci, ad es. all'interno di un'officina. In questo modo è possibile coordinare più facilmente gli utensili di più macchine.

Ulteriori informazioni: "ID database", Pagina 130

- Nella colonna **R_TIP** della tabella utensili si definisce un raggio sulla punta dell'utensile.

Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138

- Nella colonna **STYLUS** della tabella di tastatura si definisce la forma dello stilo. Con la selezione **L-TYPE** si definisce uno stilo a L.

Ulteriori informazioni: "Tabella di tastatura", Pagina 153

- **Mola con compensazione, COR_TYPE_GRINDTOOL**

Asportazione di materiale sull'utensile per rettificare

- **Ravvivatore con usura, COR_TYPE_DRESSTOOL**

Asportazione di materiale sul ravvivatore

- All'interno della funzione MOD **Accesso esterno** è stato aggiunto un link alla funzione HEROS **Certificati e codici**. Questa funzione consente di definire le impostazioni per connessioni sicure tramite SSH.

Ulteriori informazioni: "Abilitazione e blocco dell'accesso esterno", Pagina 364

- **OPC UA NC Server** consente alle applicazioni client l'accesso ai dati utensile del controllo numerico. È possibile leggere e scrivere dati utensile.

Ulteriori informazioni: "OPC UA NC Server (opzioni #56 - #61)", Pagina 473

Funzioni modificate 81760x-16

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione Klartext** o **Programmazione DIN/ISO**

- Le funzioni **TABDATA** consentono di accedere in lettura e scrittura alla tabella origini.
- **CAD Viewer** è stato ampliato come descritto di seguito:
 - Internamente **CAD Viewer** esegue sempre i calcoli in mm. Se non si seleziona l'unità di misura inch, **CAD Viewer** commuta tutti i valori in inch.
 - Con l'icona **Visualizza barra laterale** è possibile ingrandire la finestra con lista sulla metà dello schermo.
 - Nella finestra Informazioni elementi, il controllo numerico visualizza sempre le coordinate **X, Y e Z**. Con modalità 2D attiva, il controllo numerico visualizza in grigio la coordinata Z.
 - **CAD Viewer** riconosce anche i cerchi come posizioni di lavorazione composti da due semicerchi.
 - Le informazioni sull'origine pezzo e sul punto zero pezzo possono essere salvate in un file oppure nella clipboard, anche senza l'opzione software #42 CAD Import.
- La simulazione considera le seguenti colonne della tabella utensili:
 - **R_TIP**
 - **LU**
 - **RN**

Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138

- Il controllo numerico considera le seguenti funzioni NC nella modalità operativa **Prova programma**:
 - **FN 27: TABWRITE (DIN/ISO: D27)**
 - **FUNCTION FILE**
 - **FUNCTION FEED DWELL**
- Il costruttore della macchina può definire al massimo 20 componenti che il controllo numerico monitora l'ausilio della Monitoraggio componenti.

Ulteriori informazioni: "Visualizzazioni di stato supplementari", Pagina 69

- Con volantino attivo, il controllo numerico visualizza l'avanzamento traiettoria sul display durante l'esecuzione del programma. Se si muove soltanto l'asse attualmente selezionato, il controllo numerico visualizza l'avanzamento degli assi.

Ulteriori informazioni: "Traslazione con volantini elettronici", Pagina 179

- Per utensili per rettificare del tipo **Mola a tazza, GRIND_T** è possibile editare il parametro **ALPHA**.
- Il valore di immissione minimo della colonna **FMAX** della tabella di tastatura è stato modificato da -9999 a +10.

Ulteriori informazioni: "Tabella di tastatura", Pagina 153

- Il campo di immissione massimo delle colonne **LTOL** e **RTOL** della tabella utensili è stato incrementato da 0 - 0,9999 mm a 0,0000 - 5,0000 mm.

- Il campo di immissione massimo delle colonne **LBREAK** e **RBREAK** della tabella utensili è stato incrementato da 0 - 0,9999 mm a 0,0000 - 9,0000 mm.
Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138
- Il controllo numerico non supporta più la stazione di comando supplementare ITC 750.
- Il tool HEROS **Diffuse** è stato eliminato.
- Nella finestra **Certificati e codici** si può selezionare un file con codici SSH pubblici aggiuntivi nell'area **Externally administered SSH key file**. Si possono così impiegare codici SSH senza doverli trasmettere al controllo numerico.
Ulteriori informazioni: "Autenticazione utente di applicazioni esterne", Pagina 459
- Nella finestra **Impostazioni di rete** è possibile esportare e importare le configurazioni di rete esistenti.
Ulteriori informazioni: "Esportazione e importazione del profilo di rete", Pagina 426
- Con i parametri macchina **allowUnsecureLsv2** (N. 135401) e **allowUnsecureRpc** (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati **CfgDncAllowUnsecur** (135400).
Se il controllo numerico riscontra una connessione non sicura, visualizza un'informazione.

Nuove funzioni dei cicli 81760x-17

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

- Ciclo **1416 TASTATURA INTERSEZIONE** (ISO: **G1416**)

Questo ciclo consente di determinare il punto di intersezione di due lati. Il ciclo necessita nel complesso di quattro punti di tastatura, due posizioni ogni lato. Il ciclo può essere impiegato nei tre piani oggetto **XY**, **XZ** e **YZ**.

- Ciclo **1404 PROBE SLOT/RIDGE** (ISO: **G1404**)

Questo ciclo consente di determinare il centro e la larghezza di una cava o di un'isola. Il controllo numerico esegue la tastatura con due punti contrapposti. È possibile definire una rotazione per la cava o l'isola.

- Ciclo **1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT** (ISO: **G1430**)

Questo ciclo consente di determinare una singola posizione con uno stilo a L. Grazie alla forma dello stilo, il controllo numerico può tastare il sottosquadro.

- Ciclo **1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (ISO: **G1434**)

Questo ciclo consente di determinare il centro e la larghezza di una cava o di un'isola con uno stilo a L. Grazie alla forma dello stilo, il controllo numerico può tastare il sottosquadro. Il controllo numerico esegue la tastatura con due punti contrapposti.

Funzioni modificate dei cicli 81760x-17

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

- Il ciclo **277 SMUSSO OCM** (ISO: **G277**, opzione #167) verifica danneggiamenti del profilo sul fondo con la punta dell'utensile. Questa punta dell'utensile risulta dal raggio **R**, dal raggio sulla punta dell'utensile **R_TIP** e dall'angolo dell'inserto **T-ANGLE**.
- I seguenti cicli considerano le funzioni ausiliarie **M109** e **M110**:
 - Ciclo **22 SVUOTAMENTO** (ISO: G122, opzione #19)
 - Ciclo **23 PROF. DI FINITURA** (ISO: G123, opzione #19)
 - Ciclo **24 FINITURA LATERALE** (ISO: G124, opzione #19)
 - Ciclo **25 CONTORNATURA** (ISO: G125, opzione #19)
 - Ciclo **275 FR. TROC. SCAN. PROF** (ISO: G275, opzione #19)
 - Ciclo **276 CONTORN. PROFILO 3D** (ISO: G276, opzione #19)
 - Ciclo **274 FINITURA LATER. OCM** (ISO: G274, opzione #167)
 - Ciclo **277 SMUSSO OCM** (ISO: G277, opzione #167)

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

- Il protocollo dei cicli **451 MISURA CINEMATICA** (ISO: **G451**) e **452 COMPENSAZ. PRESET** (ISO: **G452**, Option #48) contiene diagrammi con gli errori misurati e ottimizzati delle singole posizioni di misura.
- Nel ciclo **453 GRIGLIA CINEMATICA** (ISO: **G453**, opzione #48) è possibile utilizzare il modo **Q406=0** anche senza l'opzione software #52 KinematicsComp.
- Il ciclo **460 CALIBRAZIONE TS SU SFERA** (ISO: **G460**) determina il raggio, eventualmente la lunghezza, l'offset e l'angolo mandrino di uno stilo a L.
- I cicli **444 TASTATURA 3D** (ISO: **G444**) e **14xx** supportano la tastatura con uno stile a L.

2

Primi passi

2.1 Introduzione

Questo capitolo ha il compito di supportare gli operatori per familiarizzare rapidamente con le principali sequenze di comando del controllo numerico. Maggiori informazioni sul rispettivo argomento sono riportate nella relativa descrizione alla quale si rimanda.

I seguenti argomenti sono trattati nel presente capitolo:

- Accensione della macchina
- Prova grafica del pezzo
- Predisposizione degli utensili
- Predisposizione del pezzo
- Lavorazione del pezzo



I seguenti argomenti sono riportati nei manuali utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO:

- Accensione della macchina
- Programmazione del pezzo

2.2 Accensione della macchina

Conferma dell'interruzione di corrente e superamento degli indici di riferimento

PERICOLO

Attenzione, pericolo per l'operatore!


Macchine e relativi componenti possono sempre causare pericoli meccanici. Campi elettrici, magnetici o elettromagnetici sono particolarmente pericolosi per portatori di pacemaker e impianti. Il pericolo inizia all'accensione della macchina!

- Consultare e attenersi al manuale della macchina
- Considerare e attenersi alle norme e ai simboli di sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza



Consultare il manuale della macchina.

L'accensione della macchina e la ripresa dei punti di riferimento sono funzioni correlate alla macchina.

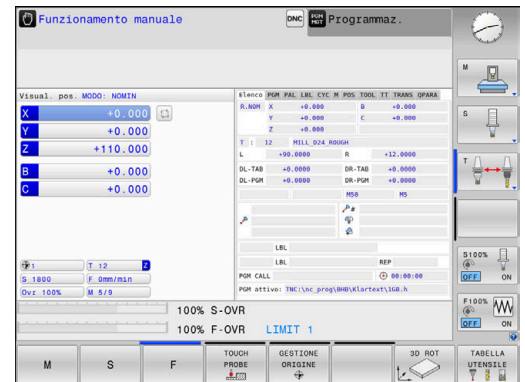

Per accendere la macchina, procedere come indicato di seguito.

- Inserire la tensione di alimentazione del controllo numerico e della macchina
- Il controllo numerico avvia il sistema operativo. Questo processo può durare alcuni minuti.
- Quindi il controllo numerico visualizza nella riga di intestazione dello schermo il dialogo Interruzione di corrente

CE

- Premere il tasto **CE**
- Il controllo numerico compila il programma PLC.

I

- Inserire la tensione di controllo
- Il controllo numerico verifica il funzionamento del circuito di emergenza e passa in modalità Superare indici di riferimento.



- Superare gli indici di riferimento nell'ordine visualizzato: premere per ogni asse il tasto **Start NC**. Se la macchina dispone di sistemi di misura lineari e angolari assoluti, non viene eseguito il superamento degli indici di riferimento
- A questo punto il controllo numerico è pronto al funzionamento nel modo operativo **Funzionamento manuale**.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Superamento indici di riferimento
Ulteriori informazioni: "Accensione", Pagina 172
- Modalità operative
Ulteriori informazioni: "Programmazione", Pagina 64

2.3 Prova grafica del pezzo (opzione #20)

Selezionare il modo operativo Prova programma


I programmi NC possono essere testati nel modo operativo **Prova programma**:



- ▶ Premere il tasto del modo operativo
- Il controllo numerico passa nel modo operativo **Prova programma**.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modi operativi del controllo numerico
Ulteriori informazioni: "Modi operativi", Pagina 63
- Prova dei programmi NC
Ulteriori informazioni: "Prova programma", Pagina 274

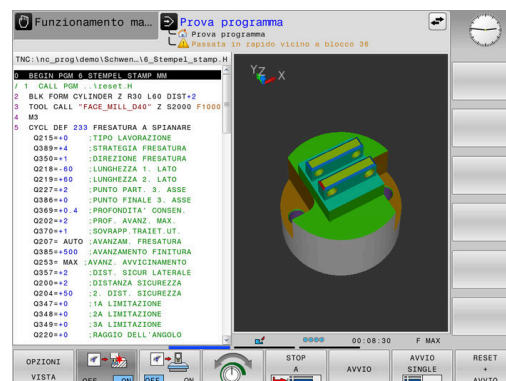

Selezione della tabella utensili

Se nel modo operativo **Prova programma** non è stata ancora attivata alcuna tabella utensili, è necessario eseguire questa operazione.



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**
- Il controllo numerico apre la Gestione file.



- ▶ Premere il softkey **SELEZIONA TIPO**
- Il controllo numerico visualizza il menu dei softkey per la selezione del tipo di utensile da visualizzare.



- ▶ Premere il softkey **DEFAULT**
- Il controllo numerico visualizza tutti i file salvati nella finestra destra.



- ▶ Posizionare il cursore a sinistra sulle directory



- ▶ Posizionare il cursore sulla directory **TNC:\table**



- ▶ Posizionare il cursore a destra sui file



- ▶ Posizionare il cursore sul file TOOL.T (tabella utensili attiva)



- ▶ Confermare con il tasto **ENT**
- TOOL.T assume lo stato **S** ed è quindi attivo per la **Prova programma**.



- ▶ Premere il tasto **END** per uscire dalla Gestione file

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Gestione utensili
Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138
- Prova dei programmi NC
Ulteriori informazioni: "Prova programma", Pagina 274

Selezione del programma NC



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**
- > Il controllo numerico apre la Gestione file.



- ▶ Premere il softkey **ULTIMI FILE**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano con gli ultimi file selezionati.
- ▶ Con i tasti cursore selezionare il programma NC che si desidera testare



- ▶ Confermare con il tasto **ENT**

Selezione della ripartizione dello schermo e della vista



- ▶ Premere il tasto di **ripartizione dello schermo**
- > Il controllo numerico visualizza nel livello softkey le alternative disponibili.



- ▶ Premere il softkey **PROGRAMMA + PEZZO**
- > Il controllo numerico visualizza nella metà sinistra dello schermo il programma NC mentre in quella destra il pezzo grezzo.



- ▶ Premere il softkey **OPZIONI VISTA**

Il controllo numerico offre le seguenti viste:

Softkey	Funzione
	Vista dall'alto
	Rappresentazione su 3 piani
	Rappresentazione 3D

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Funzioni grafiche
Ulteriori informazioni: "Grafici (opzione #20)", Pagina 256
- Esecuzione prova programma
Ulteriori informazioni: "Prova programma", Pagina 274

Avviare la prova del programma



- ▶ Premere il softkey **RESET AVVIO**
- > Il controllo numerico ripristina i dati utensili attivi fino a quel momento.
- > Il controllo numerico simula il programma NC attivo fino a una interruzione programmata o fino alla fine del programma.
- ▶ Durante la simulazione è possibile passare da una vista all'altra utilizzando i relativi softkey



- ▶ Premere il softkey **STOP**
- > Il controllo numerico interrompe la prova del programma.



- ▶ Premere il softkey **START**
- > Il controllo numerico prosegue la Prova programma dopo un'interruzione.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Esecuzione prova programma
Ulteriori informazioni: "Prova programma", Pagina 274
- Funzioni grafiche
Ulteriori informazioni: "Grafici (opzione #20)", Pagina 256
- Impostazione della velocità di simulazione
Ulteriori informazioni: "Velocità della Impostazione della prova programma", Pagina 263

2.4 Predisposizione degli utensili

Selezionare la modalità Funzionamento manuale


Gli utensili si predispongono nel modo operativo **Funzionamento manuale**:



- ▶ Premere il tasto del modo operativo
- Il controllo numerico passa nel modo operativo **Funzionamento manuale**.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modi operativi del controllo numerico
- Ulteriori informazioni:** "Modi operativi", Pagina 63

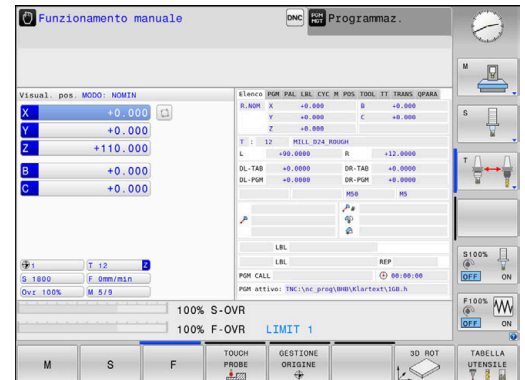

Preparazione e misurazione degli utensili

- ▶ Serrare i necessari utensili nei relativi attacchi utensili
- ▶ Per misurazioni con dispositivo esterno di presetting utensile: misurare gli utensili, annotare la lunghezza e il raggio o trasferire direttamente con il programma di trasmissione alla macchina
- ▶ Per misurazioni sulla macchina: inserire gli utensili nel magazzino cambia utensili

Ulteriori informazioni: "Editing della tabella posti TOOL_P.TCH", Pagina 49

Editing della tabella utensili TOOL.T



Consultare il manuale della macchina.

 
La chiamata della Gestione utensili può differenziarsi dal tipo e dal modo descritti di seguito.

Nella tabella utensili TOOL.T (memorizzata in **TNC:\table**) salvare i dati utensile quali lunghezza e raggio nonché altre informazioni specifiche, necessarie al controllo numerico per eseguire le funzioni più diverse.

Per inserire i dati utensile nella tabella utensili TOOL.T, procedere come descritto di seguito



- Premere il softkey **TABELLA UTENSILI**
- > Il controllo numerico visualizza la tabella utensili nell'ideale formato.



- Impostare il softkey **EDIT** su **ON**
- Selezionare il numero utensile che si desidera modificare utilizzando i tasti cursore in basso o in alto
- Selezionare i dati utensile che si desidera modificare utilizzando i tasti cursore a destra o a sinistra



- Premere il tasto **END**
- > Il controllo numerico esce dalla tabella utensili e salva le modifiche.

T	NAME	L	R	R2	DL
0	MULLWERRZUG	0	0	0	0
1	D2	30	1	0	0
2	D4	40	2	0	0
3	D6	50	3	0	0
4	D8	60	4	0	0
5	D10	70	5	0	0
6	D12	80	6	0	0
7	D14	90	7	0	0
8	D16	100	8	0	0
9	D18	110	9	0	0
10	D20	120	10	0	0
11	D22	130	11	0	0
12	D24	140	12	0	0
13	D26	150	13	0	0
14	D28	160	14	0	0
15	D30	170	15	0	0
16	D32	180	16	0	0
17	D34	190	17	0	0
18	D36	200	18	0	0
19	D38	210	19	0	0

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modi operativi del controllo numerico
Ulteriori informazioni: "Modi operativi", Pagina 63
- Lavorare con la tabella utensili
Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138
- Lavorare con la Gestione utensili
Ulteriori informazioni: "Chiamata Gestione utensili", Pagina 157

Editing della tabella posti TOOL_P.TCH



Consultare il manuale della macchina.

Il funzionamento della tabella posti dipende dalla macchina in uso.

Nella tabella posti TOOL_P.TCH (memorizzata in **TNC:\table**) si definiscono gli utensili che sono caricati nel magazzino.

Per inserire i dati nella tabella posti TOOL_P.TCH, procedere come descritto di seguito



- Premere il softkey **TABELLA UTENSILI**
- Il controllo numerico visualizza la tabella utensili nell'ideale formato.




- Premere il softkey **POSTO TABELLA**
- Il controllo numerico visualizza la tabella posti nell'ideale formato.



- Impostare il softkey **EDIT** su **ON**
- Selezionare il numero posto che si desidera modificare utilizzando i tasti cursore in basso o in alto
- Selezionare i dati che si desidera modificare utilizzando i tasti cursore a destra o a sinistra



- Premere il tasto **END**

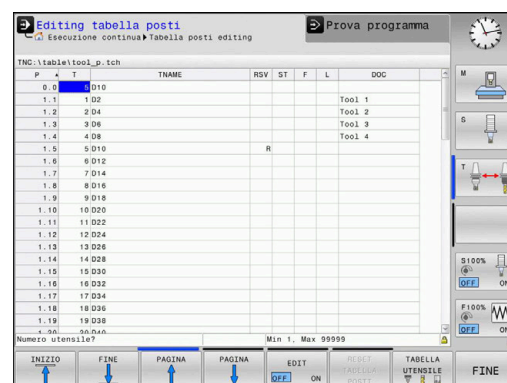

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modi operativi del controllo numerico
Ulteriori informazioni: "Modi operativi", Pagina 63
- Lavorare con la tabella posti
Ulteriori informazioni: "Tabella posti per cambio utensile", Pagina 145

2.5 Predisposizione del pezzo

Selezione del giusto modo operativo

Gli utensili si predispongono nel modo operativo **Funzionamento manuale** o **Volantino elettronico**



- ▶ Premere il tasto del modo operativo
- Il controllo numerico passa nel modo operativo **Funzionamento manuale**.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modo operativo **Funzionamento manuale**
Ulteriori informazioni: "Traslazione degli assi macchina",
 Pagina 177

Serraggio del pezzo

Serrare il pezzo con un dispositivo di serraggio sulla tavola della macchina. Se si dispone di un sistema di tastatura 3D sulla macchina, non viene in tal caso eseguito l'allineamento parallelo agli assi del pezzo.

Se non si dispone di alcun sistema di tastatura 3D, è necessario allineare il pezzo affinché sia serrato in parallelo agli assi macchina.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Determinazione dell'origine con il sistema di tastatura 3D
Ulteriori informazioni: "Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 238
- Determinazione dell'origine senza il sistema di tastatura 3D
Ulteriori informazioni: "Impostazione origine senza sistema di tastatura 3D", Pagina 208

Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17)

Inserimento del sistema di tastatura 3D



- ▶ Selezionare la modalità operativa **Introduzione manuale dati**



- ▶ Premere il tasto **TOOL CALL**
- ▶ Immettere i dati utensile



- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Inserire l'asse utensile **Z**



- ▶ Premere il tasto **ENT**



- ▶ Premere il tasto **END**



 
- ▶ Premere il tasto **Start NC**

Definizione origine


- Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**



- Premere il softkey **TOUCH PROBE**
- > Il controllo numerico visualizza nel livello softkey le funzioni disponibili.



- Impostare l'origine ad es. sullo spigolo del pezzo
- Posizionare il sistema di tastatura con i tasti di direzione vicino al primo punto da tastare sul primo spigolo del pezzo
- Tramite softkey selezionare la direzione di tastatura
- Premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura si sposta nella direzione definita finché va a contatto con il pezzo e quindi automaticamente ritorna sul punto di partenza.
- Preposizionare il sistema di tastatura con i tasti di direzione vicino al secondo punto da tastare sul primo spigolo del pezzo
- Premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura si sposta nella direzione definita finché va a contatto con il pezzo e quindi automaticamente ritorna sul punto di partenza.
- Preposizionare il sistema di tastatura con i tasti di direzione vicino al primo punto da tastare sul secondo spigolo del pezzo
- Tramite softkey selezionare la direzione di tastatura
- Premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura si sposta nella direzione definita finché va a contatto con il pezzo e quindi automaticamente ritorna sul punto di partenza.
- Preposizionare il sistema di tastatura con i tasti di direzione vicino al secondo punto da tastare sul secondo spigolo del pezzo
- Premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura si sposta nella direzione definita finché va a contatto con il pezzo e quindi automaticamente ritorna sul punto di partenza.
- > Il controllo numerico visualizza in seguito le coordinate dello spigolo determinato.
- Impostare 0: premere il softkey **INSERIRE ORIGINE**
- Uscire dal menu con il softkey **FINE**

 **Informazioni dettagliate su questo argomento**

- Definizione di origini
Ulteriori informazioni: "Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 238

2.6 Lavorazione del pezzo

Selezionare il modo operativo Esecuzione singola o Esecuzione continua


I programmi NC possono essere eseguiti nel modo operativo **Esecuzione singola** o nel modo operativo **Esecuzione continua**:



- Premere il tasto del modo operativo
- Il controllo numerico passa nel modo operativo **Esecuzione singola** ed esegue il programma NC blocco per blocco.



- Ogni blocco NC deve essere confermato con il tasto **Start NC**
- Premere il tasto **Esecuzione continua**
- Il controllo numerico passa nel modo operativo **Esecuzione continua** ed esegue il programma NC dopo Start NC fino all'interruzione del programma o fino alla fine.

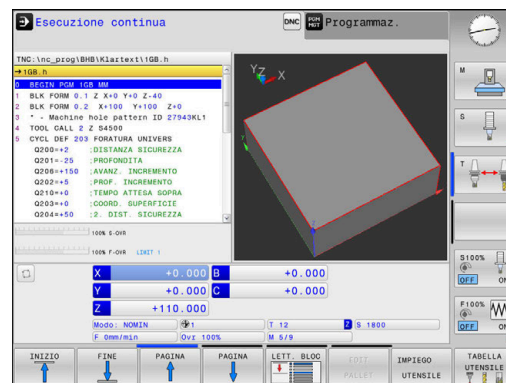

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Modi operativi del controllo numerico
Ulteriori informazioni: "Modi operativi", Pagina 63
- Esecuzione dei programmi NC
Ulteriori informazioni: "Esecuzione programma", Pagina 280

Selezione del programma NC



- Premere il tasto **PGM MGT**
- Il controllo numerico apre la Gestione file.
- Premere il softkey **ULTIMI FILE**
- Il controllo numerico apre una finestra in primo piano con gli ultimi file selezionati.
- Con i tasti cursore selezionare all'occorrenza il programma NC che si desidera eseguire, confermare con il tasto **ENT**

Avvio del programma NC



- Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico esegue il programma NC attivo.

Informazioni dettagliate su questo argomento

- Esecuzione dei programmi NC
Ulteriori informazioni: "Esecuzione programma", Pagina 280

3

**Principi
fondamentali**

3.1 TNC 620

I controlli numerici HEIDENHAIN TNC sono controlli numerici continui ideati per l'impiego in officina che permettono la programmazione in Klartext di facile comprensione per fresature, forature e alesature tradizionali direttamente sulla macchina. Sono adatti per fresatrici, foratrici, alesatrici e centri di lavoro con un massimo di 6 assi. Inoltre è possibile regolare da programma la posizione angolare del mandrino.

Il pannello operativo e la rappresentazione video sono chiari e funzionali per permettere la semplice e rapida selezione di tutte le funzioni.



Klartext HEIDENHAIN e DIN/ISO

La creazione dei programmi risulta particolarmente semplice con il pratico Klartext di HEIDENHAIN, il linguaggio di programmazione a dialogo per l'officina. La grafica di programmazione rappresenta i singoli passi di lavorazione durante l'immissione del programma. Se non si dispone di disegno quotato a norma NC, è possibile ricorrere alla Programmazione libera dei profili FK. La simulazione grafica della lavorazione del pezzo è possibile sia durante la prova che durante l'esecuzione del programma.

I controlli numerici possono essere programmati anche secondo DIN/ISO.

È possibile effettuare l'immissione o la prova di un programma NC, mentre un altro programma NC esegue una lavorazione del pezzo.

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO

Compatibilità

I programmi NC creati sui controlli numerici continui HEIDENHAIN (a partire dalla versione TNC 150 B) possono essere eseguiti da TNC 620 solo in misura limitata. Se i blocchi NC contengono elementi non validi, questi vengono identificati dal controllo numerico con un messaggio di errore o come blocchi ERROR all'apertura del file.

Sicurezza e tutela dei dati

La riuscita dipende essenzialmente dai dati disponibili come pure dalla loro riservatezza, integrità e autenticità garantite. Per questo motivo, la protezione da perdita, manipolazione e pubblicazione non autorizzata di dati rilevanti per HEIDENHAIN ha la massima priorità.

Affinché i dati vengono attivamente protetti sul controllo numerico, HEIDENHAIN offre soluzioni software integrate conformi allo stato dell'arte.

Il controllo numerico offre le seguenti soluzioni software:

- **SELinux**
Ulteriori informazioni: "Software di sicurezza SELinux",
Pagina 436
- **Firewall**
Ulteriori informazioni: "Firewall", Pagina 410
- Browser integrato
Ulteriori informazioni: "Visualizzazione dei file Internet",
Pagina 94
- Gestione di accessi esterni
Ulteriori informazioni: "Abilitazione e blocco dell'accesso
esterno", Pagina 364
- Monitoraggio di porte TCP e UDP
Ulteriori informazioni: "Portscan", Pagina 399
- Diagnostica remota
Ulteriori informazioni: "Remote Service", Pagina 400
- Gestione utenti
Ulteriori informazioni: "Gestione utenti", Pagina 437

Queste soluzioni proteggono il controllo numerico ma non possono sostituire una sicurezza IT aziendale specifica e una concezione globale unitaria. Oltre alle soluzioni offerte, HEIDENHAIN raccomanda un sistema di sicurezza adottato a livello aziendale. In questo modo i dati e le informazioni vengono protetti con efficacia anche dopo l'esportazione dal controllo numerico.

Per garantire la sicurezza dei dati anche in futuro, HEIDENHAIN raccomanda di informarsi regolarmente sugli update disponibili dei prodotti per mantenere il software costantemente aggiornato.

ALLARME

Attenzione Pericolo per l'operatore!

Software dannosi (virus, trojan, malware e bachi) possono modificare blocchi di dati e software. I blocchi dati manipolati e il software manipolato possono comportare un comportamento imprevisto della macchina.

- ▶ Verificare i supporti di memoria rimovibili per identificare l'eventuale utilizzo di software dannosi
- ▶ Avviare il web browser interno esclusivamente nella sandbox

Antivirus

Gli antivirus possono influire negativamente sul comportamento del controllo NC.

Gli effetti possono essere ad esempio riduzioni dell'avanzamento o crash di sistema. Tali effetti negativi sono inaccettabili per controlli numerici per macchine utensili. HEIDENHAIN non offre pertanto antivirus per il controllo numerico e sconsiglia comunque l'impiego di un antivirus.

Sul controllo numerico sono disponibili le seguenti alternative:

- **SELinux**
- **Firewall**
- **Sandbox**
- Blocco di accessi esterni
- Monitoraggio di porte TCP e UDP

Con adeguata configurazione delle possibilità citate è attiva una protezione estremamente efficace per i dati del controllo numerico.

Se si intende impiegare comunque un antivirus, il controllo numerico deve essere utilizzato in una rete separata (con gateway e antivirus). Non è possibile installare a posteriori un antivirus.

3.2 Schermo e pannello di comando

Schermo

Il controllo numerico viene fornito come versione compatta o come versione con schermo separato e pannello di comando. In entrambe le varianti il controllo numerico è dotato di uno schermo piatto TFT da 15".

1 Riga di intestazione

All'accensione del controllo numerico lo schermo visualizza nella riga di intestazione i modi operativi selezionati: i modi operativi "Macchina" a sinistra e i modi operativi "Programmazione" a destra. Il modo operativo attivo compare nel campo più lungo della riga di intestazione. Nello stesso campo vengono visualizzati anche le domande di dialogo e i messaggi (eccezione: quando il controllo numerico visualizza solo la grafica).

2 Softkey

Sullo schermo in basso il controllo numerico visualizza ulteriori funzioni in una barra softkey che si selezionano con i relativi tasti sottostanti. Delle barrette strette direttamente sopra la barra softkey visualizzano il numero dei livelli softkey selezionabili con i tasti di commutazione softkey disposti alle relative estremità. Il livello softkey attivo è evidenziato in blu.

3 Tasti di selezione softkey

4 Tasti di commutazione softkey


5 Definizione della ripartizione dello schermo

6 Commutazione videata per i modi operativi Macchina, Programmazione e terzo desktop

7 Tasti di selezione per softkey del costruttore della macchina

8 Tasti di commutazione softkey del costruttore della macchina

9 Porta USB

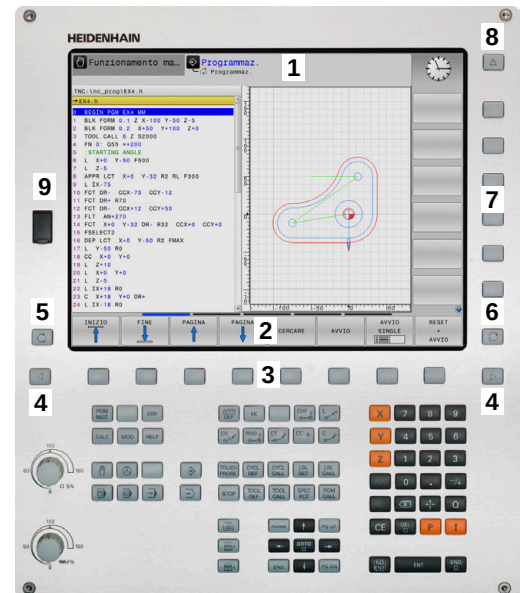

Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 481

Definizione della configurazione dello schermo

La ripartizione dello schermo viene scelta dall'utente. Il controllo numerico può visualizzare, ad es. nel modo operativo **Programmaz.**, il programma NC nella finestra sinistra, mentre la finestra destra può riportare contemporaneamente una grafica di programmazione. In alternativa è possibile visualizzare nella finestra destra anche la struttura del programma o esclusivamente il programma NC in una finestra grande. Quali finestre il controllo numerico può visualizzare dipende dal modo operativo selezionato.

Definizione della configurazione dello schermo



- Premere il tasto di **commutazione schermo**: nel livello softkey vengono visualizzate le possibili ripartizioni dello schermo

Ulteriori informazioni: "Modi operativi",
Pagina 63



- Selezionare mediante softkey la ripartizione dello schermo

Pannello di comando

TNC 620 può essere fornito con un pannello di comando integrato. In alternativa, TNC 620 è disponibile anche in versione con schermo separato e pannello di comando esterno con tastiera alfanumerica.

- 1 Tastiera alfanumerica per immissione di testi, nomi di file e programmazione DIN/ISO
- 2
 - Gestione file
 - Calcolatrice
 - Funzione MOD
 - Funzione HELP
 - Visualizzazione di messaggi di errore
 - Commutazione schermo tra modalità operative
- 3 Modi operativi Programmazione
- 4 Modi operativi Macchina
- 5 Apertura di dialoghi di programmazione
- 6 Tasti cursore e istruzione di salto **GOTO**
- 7 Immissione numerica e selezione asse
- 8 Touchpad
- 9 Tasti del mouse
- 10 Pannello di comando macchina

Per ulteriori informazioni: manuale della macchina

Le funzioni dei singoli tasti sono riepilogate sulla prima pagina di copertina.



Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.


Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen", Pagina 481



Consultare il manuale della macchina.

Alcuni costruttori di macchine non utilizzano il pannello di comando standard HEIDENHAIN.

I tasti, ad es. **Start NC** o **Stop NC**, sono illustrati nel manuale della macchina.

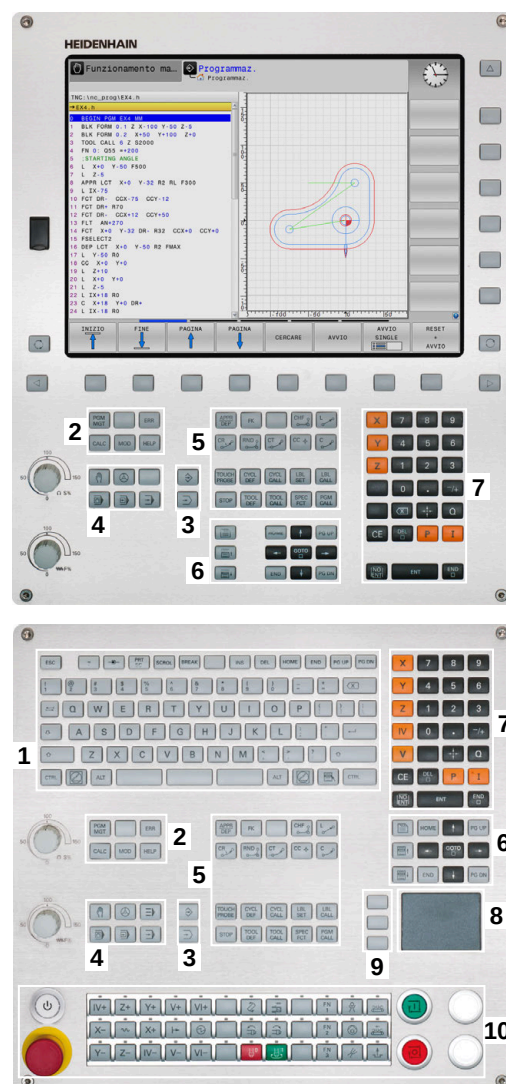

Pulizia

i Indossare i guanti da lavoro per evitare contaminazioni.

Mantenere la funzionalità dell'unità tastiera utilizzando esclusivamente detergenti con tensioattivi anionici o non ionici indicati.

i Non applicare il detergente direttamente sull'unità tastiera, ma inumidire un panno idoneo.

Spegnere il controllo numerico prima di pulire l'unità tastiera.

i Evitare di danneggiare l'unità tastiera rinunciando ai seguenti detergenti o prodotti ausiliari:

- Solventi aggressivi
- Agenti abrasivi
- Aria compressa
- Pulitrici a getto di vapore

i Il trackball non richiede una manutenzione regolare. La pulizia è necessaria esclusivamente in seguito alla perdita di funzionalità.

Se la tastiera include un trackball, per la pulizia procedere come descritto di seguito:

- ▶ Spegnere il controllo numerico
- ▶ Ruotare l'anello di estrazione di 100° in senso antiorario
- ▶ L'anello di estrazione rimovibile si solleva durante la rotazione dall'unità tastiera.
- ▶ Rimuovere l'anello di estrazione
- ▶ Rimuovere la sfera
- ▶ Ripulire con cautela l'alloggiamento della sfera da sabbia, trucioli e polvere

i Eventuali graffi in tale area possono peggiorare o compromettere la funzionalità.

- ▶ Applicare una piccola quantità di detergente a base di alcool isopropilico su un panno pulito che non lascia pelucchi

i Attenersi alle indicazioni del detergente.

- ▶ Strofinare attentamente con il panno l'area fino a eliminare visivamente le strisce o macchie presenti.

Sostituzione dei cappucci dei tasti


Se sono necessari ricambi per i cappucci dei tasti, è possibile rivolgersi ad HEIDENHAIN o al costruttore della macchina.

Ulteriori informazioni: "Cappucci per tasti di unità tastiera e pannelli di comando macchina", Pagina 524



La tastiera deve essere completamente equipaggiata, altrimenti non è garantita la classe di protezione IP54.


I cappucci dei tasti si sostituiscono come descritto di seguito:

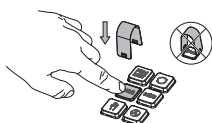


- Far scorrere l'estrattore (ID 1325134-01) sul cappuccio del tasto fino a quando si innesta nella pinza



 Premendo il tasto, è possibile inserire l'estrattore in maniera più efficiente.



- Rimozione del cappuccio del tasto

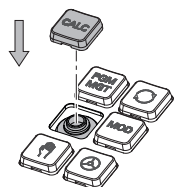

- Applicare il cappuccio del tasto sulla guarnizione e premere in sede




La guarnizione non deve essere danneggiata, altrimenti non è garantita la classe di protezione IP54.

- Verificare l'alloggiamento in sede e la funzionalità

Tastiera visualizzata sullo schermo

Se si utilizza la versione compatta (senza tastiera alfanumerica) del controllo numerico, è possibile impostare lettere e caratteri speciali con la tastiera virtuale o con una tastiera alfanumerica collegata tramite USB.

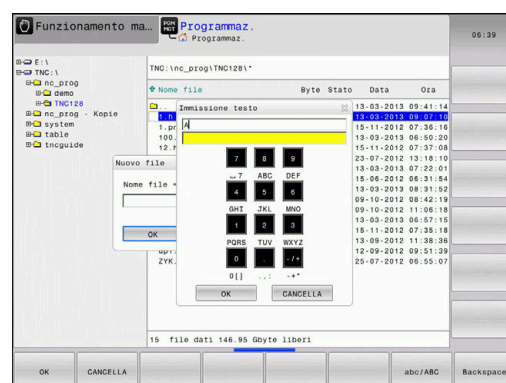

Immissione di testo con la tastiera virtuale

Per lavorare con la tastiera virtuale, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Premere il tasto **GOTO** se si desidera inserire lettere ad es. per nomi di programma o nomi di directory con la tastiera virtuale
- ▶ Il controllo numerico apre una finestra in cui il campo di inserimento numerico del controllo numerico viene rappresentato con i corrispondenti tasti alfabetici.



- ▶ Premere più volte il tasto numerico fino a portare il cursore sulla lettera desiderata
- ▶ Attendere fino a quando il controllo numerico conferma il carattere selezionato, prima di inserire il carattere successivo



- ▶ Confermare con il softkey **OK** il testo nel campo di dialogo aperto

Passare con il softkey **abc/ABC** tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Se il costruttore della macchina ha definito caratteri speciali supplementari, questi possono essere richiamati e inseriti tramite il softkey **CARATT. SPECIALI**. Per cancellare singoli caratteri, utilizzare il softkey **BACKSPACE**.

3.3 Modi operativi

Funzionamento manuale e Volantino elettronico

Nella modalità operativa **Funzionamento manuale** si configura la macchina. È possibile posizionare gli assi della macchina in modo manuale o incrementale o impostare le origini.

Con l'opzione #8 attiva è possibile orientare il piano di lavoro.

La modalità operativa **Volantino elettronico** supporta lo spostamento manuale degli assi della macchina con un volante elettronico HR.

Softkey per la ripartizione dello schermo



Softkey	Finestra
POSIZIONE	Posizioni
POSIZIONE + STATO	A sinistra: posizioni; a destra: visualizzazione di stato
POSIZIONE + PEZZO	A sinistra: posizioni; a destra: pezzo (opzione #20)

Introduzione manuale dati

In questo modo operativo si possono programmare gli spostamenti semplici, ad es. per spianare o per preposizionare l'utensile.

Softkey per la ripartizione dello schermo

Softkey	Finestra
PGM	Programma NC
PROGRAMMA + STATO	A sinistra: programma NC; a destra: visualizzazione di stato
PROGRAMMA + PEZZO	A sinistra: programma NC; a destra: pezzo (opzione #20)

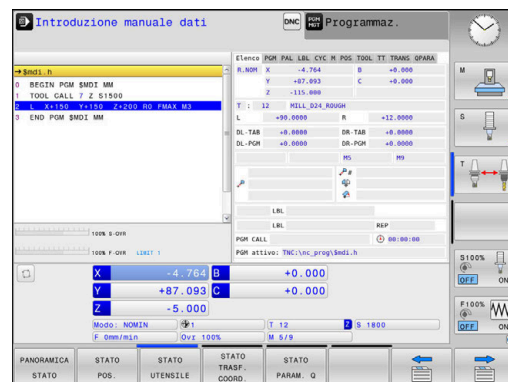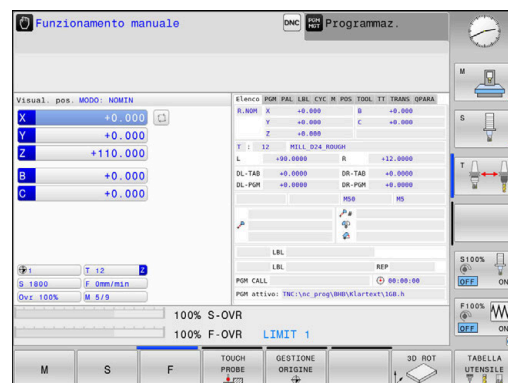


Programmazione

In questa modalità operativa si creano programmi NC. La programmazione libera dei profili, i vari cicli e le funzioni parametriche Q offrono un valido aiuto e supporto nella programmazione. Su richiesta la grafica di programmazione visualizza i percorsi di traslazione programmati.

Softkey per la ripartizione dello schermo

Softkey	Finestra
PGM	Programma NC
SEZIONI + PGM	A sinistra: programma NC; a destra: struttura programma
PGM + GRAFICA	A sinistra: programma NC; a destra: programmazione grafica

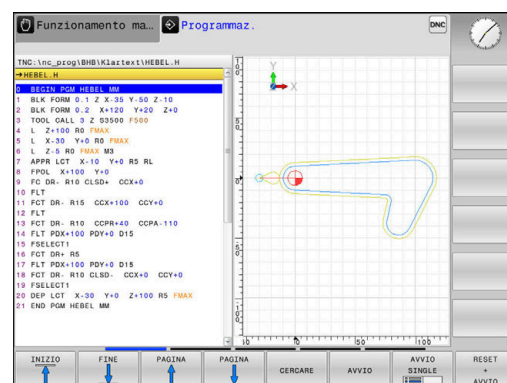


Prova programma

Il controllo numerico simula i programmi NC e i blocchi di programma nel modo operativo **Prova programma**, ad es. per rilevare eventuali incompatibilità geometriche, dati mancanti o errati nel programma NC e violazioni dell'area di lavoro. Questa simulazione viene supportata graficamente con diverse rappresentazioni. (opzione #20)

Softkey per la ripartizione dello schermo

Softkey	Finestra
PGM	Programma NC
PROGRAMMA + STATO	A sinistra: programma NC; a destra: visualizzazione di stato
PROGRAMMA + PEZZO	A sinistra: programma NC; a destra: pezzo (Opzione #20)
PEZZO	Pezzo (Opzione #20)

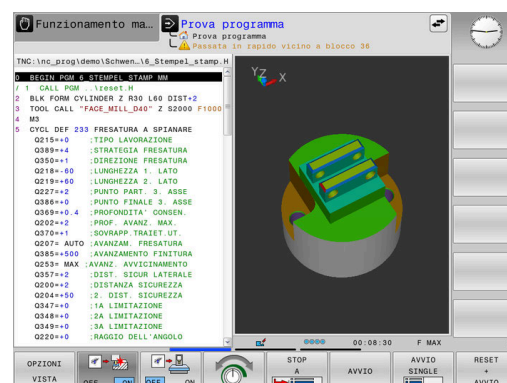

Esecuzione continua ed Esecuzione singola

Nel modo operativo **Esecuzione continua** il controllo numerico esegue un programma NC fino alla fine o fino a una interruzione manuale o programmata. Dopo un'interruzione è possibile riprendere l'esecuzione del programma.


Nella modalità **Esecuzione singola** si deve avviare ogni singolo blocco NC con il tasto **Start NC**. Per cicli di sagome di punti e **CYCL CALL PAT** il controllo numerico si ferma dopo ogni punto. La definizione del pezzo grezzo viene interpretata come un blocco NC.

Softkey per la ripartizione dello schermo

Softkey	Finestra
PGM	Programma NC
SEZIONI + PGM	A sinistra: programma NC; a destra: struttura
PROGRAMMA + STATO	A sinistra: programma NC; a destra: visualizzazione di stato
PROGRAMMA + PEZZO	A sinistra: programma NC; a destra: pezzo (Opzione #20)
PEZZO	Pezzo (Opzione #20)

Softkey per la ripartizione dello schermo con tabelle pallet

Softkey	Finestra
PALLET	Tabella pallet
PGM + PALLET	A sinistra: programma NC, a destra: tabella pallet
PALLET + PGM	A sinistra: tabella pallet, a destra: visualizzazione di stato
PALLET + GRAFICA	A sinistra: tabella pallet, a destra: grafica
BPM	Batch Process Manager

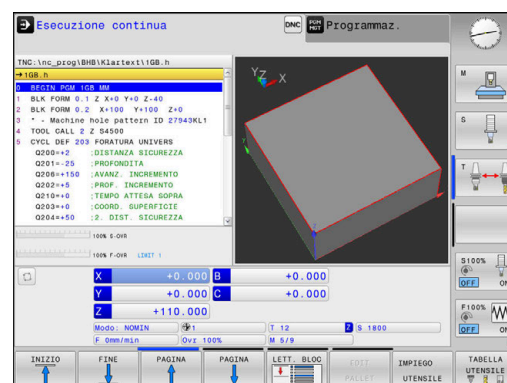

3.4 Visualizzazioni di stato

Visualizzazione di stato generale


La visualizzazione di stato generale nella parte inferiore dello schermo informa sullo stato attuale della macchina. Il controllo numerico visualizza sia informazioni su assi e posizioni sia parametri tecnologici e icone delle funzioni attive.

Il controllo numerico visualizza lo stato nelle modalità:

- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**
- **Introduzione manuale dati**



Se è selezionata la ripartizione dello schermo **GRAFICA**, la visualizzazione di stato non viene visualizzata.

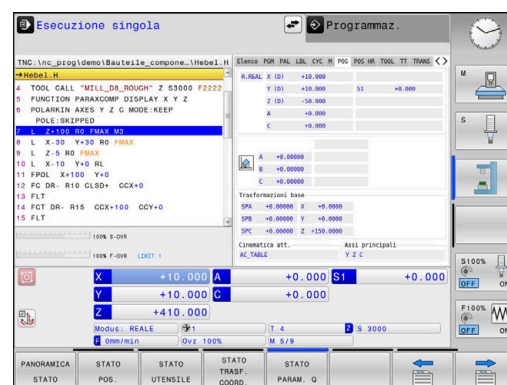

Nelle modalità operative **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico** il controllo numerico mostra la visualizzazione di stato nella finestra grande.

Visualizzazione di assi e posizioni



Consultare il manuale della macchina.
La sequenza e il numero di assi visualizzati sono definiti dal costruttore della macchina.

Icona	Significato
REALE	Modalità dell'indicazione di posizione, ad es. coordinate reali o nominali della posizione attuale Ulteriori informazioni: "Selezione della visualizzazione di posizione", Pagina 355
X Y Z	Assi della macchina L'asse selezionato è su sfondo colorato
m	Gli assi ausiliari vengono indicati con lettere minuscole dal controllo numerico
X?	Asse non azzerato
X!	Asse non in modalità sicura o simulato
	Asse bloccato
	Possibilità di traslare l'asse con il volante



Il parametro macchina **CfgPosDisplayPace** (N. 101000) consente di definire la precisione di visualizzazione con il numero di cifre decimali.

Origine e parametri tecnologici

Icona	Significato
	Numero e commento dell'origine attiva dalla tabella origini Se l'origine è stata impostata manualmente, accanto all'icona il controllo numerico visualizza il testo MAN
T	Numero dell'utensile attivo
S	Numero di giri S
F	Avanzamento F L'indicazione dell'avanzamento in pollici corrisponde alla decima parte del valore effettivo. Con limitazione di avanzamento attiva, il controllo numerico mostra un punto esclamativo accanto al valore di avanzamento. Ulteriori informazioni: "Limitazione di avanzamento F MAX", Pagina 191
M	Funzione M attiva
	Il mandrino viene comandato da un ciclo, ad es. durante la maschiatura

Simboli delle funzioni attive

Icona	Significato
	È attiva la compensazione del raggio utensile RL Durante la funzione LETTURA BLOCCHI il simbolo viene visualizzato trasparente
	È attiva la compensazione del raggio utensile RR Durante la funzione LETTURA BLOCCHI il simbolo viene visualizzato trasparente
	È attiva la compensazione del raggio utensile R+ Durante la funzione LETTURA BLOCCHI il simbolo viene visualizzato trasparente
	È attiva la compensazione del raggio utensile R- Durante la funzione LETTURA BLOCCHI il simbolo viene visualizzato trasparente
	È attiva la compensazione utensile 3D Durante la funzione LETTURA BLOCCHI il simbolo viene visualizzato trasparente
	Nell'origine attiva è attiva una rotazione base
	Spostamento assi in relazione alla rotazione base
	Nell'origine attiva è attiva una rotazione base 3D

Icona	Significato
	Spostamento assi in relazione al Menu 3D-ROT attivo
	Traslazione speculare degli assi
TCPM	Funzione M128 o FUNCTION TCPM attiva
	Funzione Traslazione nella direzione asse utensile attiva
	Nessun programma NC selezionato, nuovo programma NC selezionato, programma NC interrotto con stop interno o programma NC terminato In questo stato il controllo numerico non presenta informazioni sul programma con effetto modale (il cosiddetto riferimento contestuale), in quanto sono possibili tutte le azioni, ad es. spostamenti del cursore o modifica di parametri Q.
	Programma NC avviato, esecuzione in corso In questo stato il controllo numerico non permette alcuna azione per motivi di sicurezza.
	Programma NC arrestato, ad es. in modalità Esecuzione continua dopo aver premuto il tasto Stop NC In questo stato il controllo numerico non permette alcuna azione per motivi di sicurezza.
	Programma NC interrotto, ad es. in modalità Introduzione manuale dati dopo aver eseguito senza problemi la lavorazione di un blocco NC In questo stato il controllo numerico consente diverse azioni, ad es. spostamenti del cursore o modifica di parametri Q. Con queste azioni il controllo numerico può perdere le informazioni del programma con effetto modale (il cosiddetto riferimento contestuale). La perdita del riferimento contestuale comporta in determinate circostanze posizioni indesiderate dell'utensile! Ulteriori informazioni: "Modo operativo Introduzione manuale dati", Pagina 309 e "Interruzioni programmate", Pagina 285
	Il programma NC viene interrotto o terminato
ACC	Funzione Soppressione attiva delle vibrazioni ACC attiva
	Funzione Numero di giri a impulsi attiva
	Gli assi principali lineari attivi non corrispondono a X, Y e Z, in quanto è attiva la funzione PARAXMODE o POLARKIN .

Icona	Significato
	i Un'icona PARAXMODE o POLARKIN attiva copre l'icona PARAXCOMP DISPLAY. La funzione PARAXCOMP DISPLAY è attiva
	i Un'icona PARAXMODE o POLARKIN attiva copre l'icona PARAXCOMP MOVE. La funzione PARAXCOMP MOVE è attiva
i La sequenza delle icone con il parametro macchina opzionale iconPrioList (N. 100813) può essere modificata. Solo il simbolo per STIB (controllo numerico in funzione) è sempre visibile e non configurabile.	

Visualizzazioni di stato supplementari

Le visualizzazioni di stato supplementari forniscono informazioni dettagliate sull'esecuzione del programma. Il richiamo è possibile in tutte le modalità, ad eccezione della modalità operativa **Programmaz..** Nella modalità operativa **Prova programma** è disponibile solo una visualizzazione di stato limitata.

Attivazione della visualizzazione di stato supplementare

-  ▶ Richiamare il livello softkey per la ripartizione dello schermo
-  ▶ Selezionare la rappresentazione con visualizzazione di stato supplementare
- ▶ Il controllo numerico visualizza nella parte destra dello schermo la maschera di stato **Panoramica**.

Selezione delle visualizzazioni di stato supplementari

-  ▶ Commutare il livello softkey fino a visualizzare i softkey **STATO**
-  ▶ Selezionare direttamente con il softkey la visualizzazione di stato supplementare, ad es. posizioni e coordinate, o
-  ▶ Selezionare la vista desiderata con i softkey di commutazione

Le visualizzazioni di stato descritte di seguito si selezionano nel seguente modo:

- direttamente tramite il softkey corrispondente
- con i softkey di commutazione
- con l'ausilio del tasto **Scheda succ.**

 Tenere presente che alcune delle informazioni di stato descritte di seguito sono disponibili solo se è stata abilitata sul controllo numerico la rispettiva opzione software.



Panoramica

La maschera di stato **Panoramica** è visualizzata dal controllo numerico dopo l'avvio, se è stata selezionata la ripartizione dello schermo **PROGRAMMA STATO** (oppure **POSIZIONE STATO**). La maschera di panoramica riassume le informazioni di stato più importanti che si possono trovare anche separatamente nelle corrispondenti maschere dettagliate.

Softkey	Significato
PANORAMICA STATO	Visualizzazione di posizione Possibili informazioni supplementari dopo le denominazioni degli assi: ■ (D) con funzione PARAXMODE DISPLAY attiva ■ (M) con funzione PARAXMODE MOVE attiva
	Posizione del mandrino
	In funzione del parametro macchina spindleDisplay (N. 100807)
	Informazioni utensile
	Funzioni M attive
	Conversioni attive delle coordinate
	Sottoprogramma attivo
	Ripetizione attiva di blocchi di programma
	Programma NC chiamato con PGM CALL
	Tempo di lavorazione corrente
	Nome e percorso del programma principale attivo


Informazioni generali sul programma (scheda PGM)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Nome e percorso del programma principale attivo
	Contatore valore reale/valore nominale
	Centro del cerchio CC (Polo)
	Contatore per tempo di sosta
	Tempo di lavorazione corrente
	Ora attuale
	Programmi NC richiamati

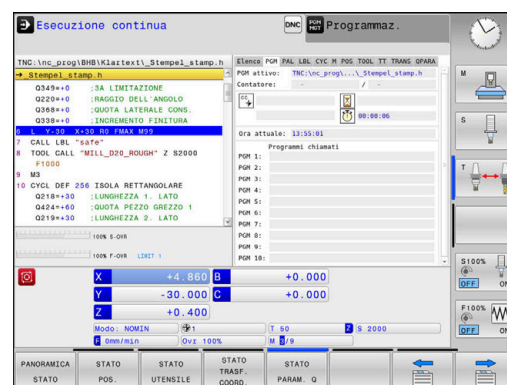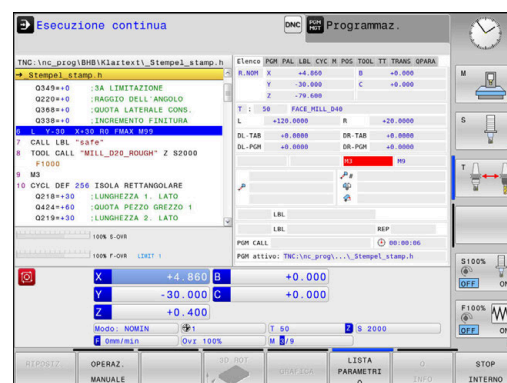


Informazioni sui pallet (scheda PAL)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Numero dell'origine pallet attiva

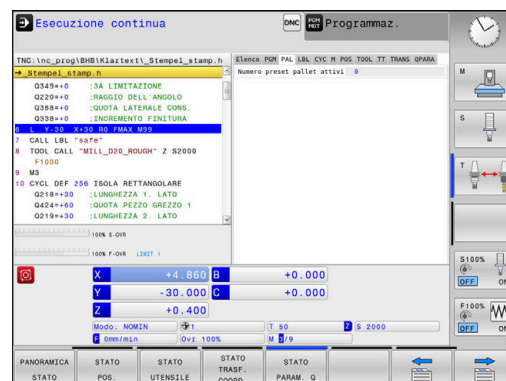


Ripetizione di blocchi di programma e sottoprogrammi (scheda LBL)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Ripetizioni di blocchi di programma attive con numero di blocco, numero di label e numero delle ripetizioni programmate/ancora da eseguire
	Sottoprogrammi attivi con numero di blocco da cui il sottoprogramma è stato chiamato e numero della label che è stata chiamata

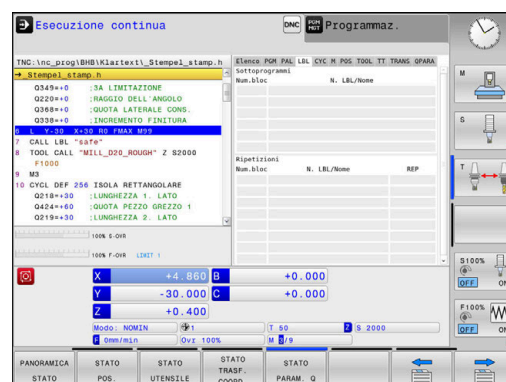


Informazioni su cicli standard (scheda CYC)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Ciclo di lavorazione attivo
	Tolleranza traiettoria e angolo attiva
	A seconda della tolleranza traiettoria e angolo attiva, compaiono i seguenti valori:
	- Valori del ciclo 32 TOLLERANZA - Valori del costruttore della macchina

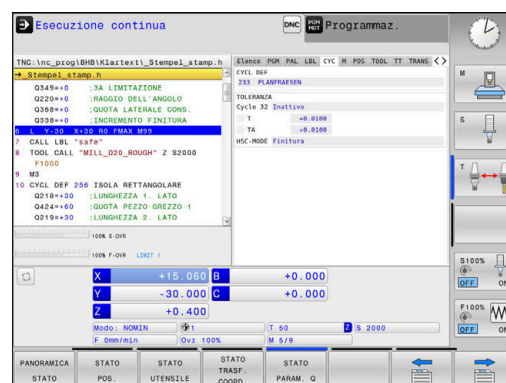


Funzioni ausiliarie M attive (scheda M)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Lista delle funzioni M attive di significato definito
	Lista delle funzioni M attive, adattate dal costruttore della macchina

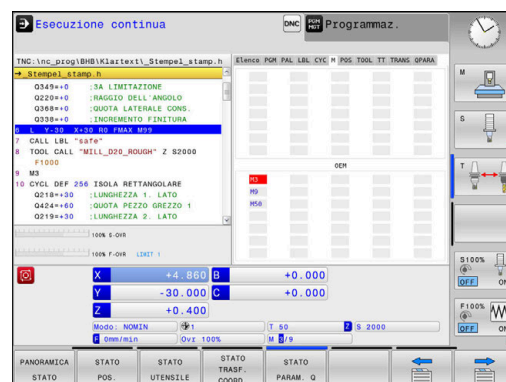


Posizioni e coordinate (scheda POS)

Softkey	Significato
	Tipo di posizione visualizzata, ad es. posizione reale
	Posizioni degli assi
	Posizione del mandrino In funzione del parametro macchina spindleDisplay (N. 100807)
	Angolo di rotazione del piano di lavoro
	Angolo delle conversioni base
	Cinematica attiva
	Principal axes , se definiti diversamente dallo standard XYZ con la funzione PARAXMODE o POLARKIN

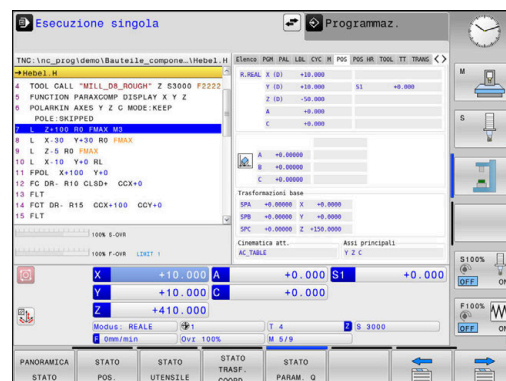

Impostazioni globali di programma (scheda POS HR)


Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Valori correnti di Override volante ■ Sistema di coordinate attivo ■ Con M118 sempre sistema di coordinate macchina ■ Possibile selezione con GPS (Impostazioni globali di programma) ■ Val. max. definito con M118 o GPS ■ Relativi Val. max. e V. reale degli assi selezionati ■ Stato della funzione Resetare valore VT

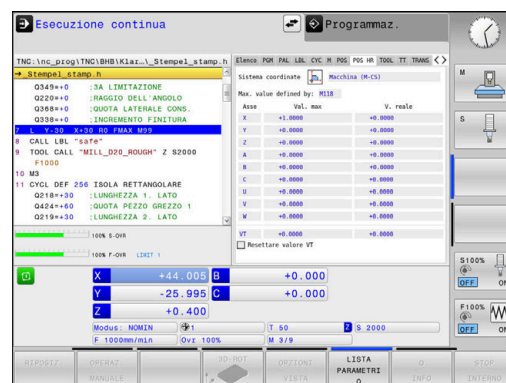

I valori di tutte le altre possibilità di impostazione della funzione Impostazioni globali di programma sono visualizzate dal controllo numerico nella scheda **GS**.

Informazioni sugli utensili (scheda TOOL)

Softkey	Significato
	Visualizzazione dell'utensile attivo: ■ Visualizzazione T: numero e nome dell'utensile ■ Visualizzazione RT: numero e nome dell'utensile gemello
	Asse utensile
	Lunghezza e raggi utensile
	Maggiorazioni (valori delta) dalla tabella utensili (TAB) e da TOOL CALL (PGM)
	Durata, durata massima (TIME 1) e durata massima con TOOL CALL (TIME 2)
	Visualizzazione dell'utensile programmato e dell'utensile gemello

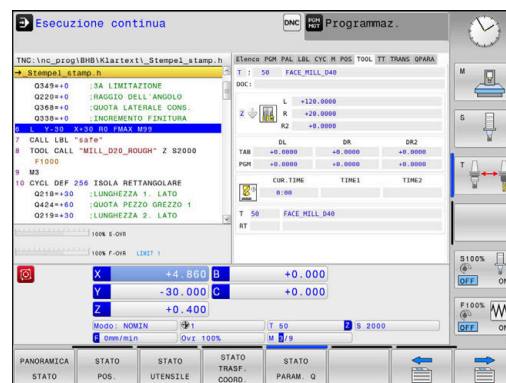

Misurazione utensile (scheda TT)



Il controllo numerico visualizza la scheda solo se questa funzione è attiva sulla macchina.


Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Utensile attivo
	Angolo di inclinazione minimo (MIN) del sistema di tastatura utensile
	Angolo di inclinazione massimo (MAX) del sistema di tastatura utensile
	Tolleranza dell'angolo di inclinazione (DYN)
	Risultati di misura del ciclo:

Campo	Significato
1	Angolo di inclinazione della direzione X positiva
2	Angolo di inclinazione della direzione Y positiva
3	Angolo di inclinazione della direzione X negativa
4	Angolo di inclinazione della direzione Y negativa
11	Posizione X del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
12	Posizione Y del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
13	Posizione Z del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
14	Diametro o lunghezza del bordo dell'elemento di tastatura
15	Angolo di torsione

1	Angolo di inclinazione della direzione X positiva
2	Angolo di inclinazione della direzione Y positiva
3	Angolo di inclinazione della direzione X negativa
4	Angolo di inclinazione della direzione Y negativa
11	Posizione X del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
12	Posizione Y del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
13	Posizione Z del sistema di tastatura utensile nel sistema di coordinate della macchina (M-CS)
14	Diametro o lunghezza del bordo dell'elemento di tastatura
15	Angolo di torsione



Il costruttore della macchina definisce la tolleranza dell'angolo di inclinazione nel parametro macchina opzionale **tippingTolerance** (N. 114319). Solo se è definita una tolleranza, il controllo numerico determina automaticamente l'angolo di inclinazione.

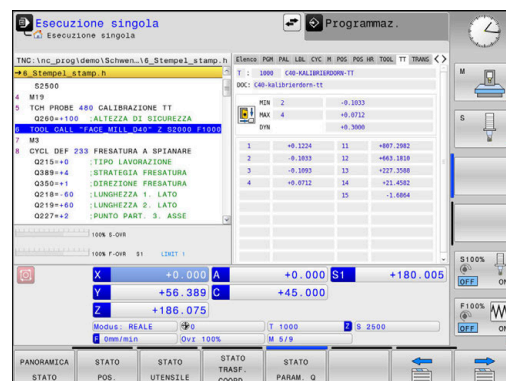


Conversioni di coordinate (scheda TRANS)

Softkey	Significato
STATO TRASF. COORD.	Conversioni attive
	Nome della tabella origini attiva, numero origine attiva (#), commento dalla riga attiva del numero dell'origine attiva (DOC) da ciclo 7
	Spostamento dell'origine attivo (ciclo 7); il controllo numerico indica uno spostamento dell'origine attivo in un massimo di 8 assi
	Nome della tabella di compensazione attiva, numero della tabella attivo (#), commento dalla riga attiva del numero della tabella attivo (DOC)
	Spostamento attivo nel sistema di coordinate del piano di lavoro WPL-CS
	Assi di specularità (ciclo 8)
	Angolo di rotazione attivo (ciclo 10)
	Fattore di scala attivo (ciclo 11) / Fattori di scala (ciclo 26); il controllo numerico visualizza un fattore di scala attivo in un massimo di 6 assi.
	Centro dell'allungamento concentrico



Con il parametro macchina **CfgDisplayCoordSys** (N. 127501) il costruttore della macchina definisce il sistema di coordinate in cui la visualizzazione di stato indica uno spostamento origine attivo.

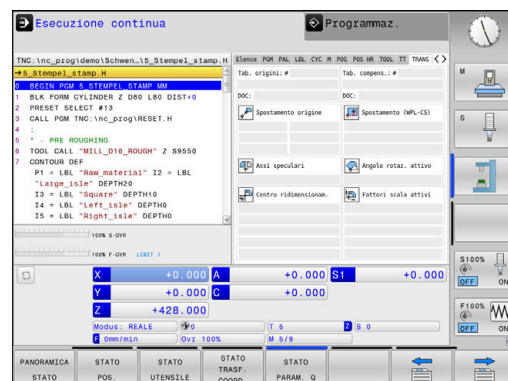

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO

Visualizzazione parametri Q (scheda QPARA)


Softkey	Significato
STATO PARAM. Q	Visualizzazione dei valori attuali dei parametri Q definiti
	Visualizzazione delle stringhe di caratteri dei parametri stringa definiti



Premere il softkey **LISTA Q**: il controllo numerico apre una finestra in primo piano. Definire per ogni tipo di parametro (Q, QL, QR, QS) il numero di parametro che si intende verificare. I singoli parametri Q si separano con una virgola, parametri Q successivi si collegano con un trattino, ad es. 1,3,200-208. Il campo di immissione per ogni tipo di parametro è di 132 caratteri.

La visualizzazione nella scheda **QPARA** contiene sempre otto posizioni dopo la virgola. Il risultato di **Q1 = COS 89.999** è visualizzato dal controllo numerico ad es. come 0.00001745. Valori molto elevati e molto bassi vengono visualizzati dal controllo numerico nella grafia esponenziale. Il risultato di **Q1 = COS 89.999 * 0.001** è visualizzato dal controllo numerico come +1.74532925e-08, dove e-08 corrisponde al fattore 10^{-8} .

La visualizzazione di parametri QS si limita esclusivamente ai primi 30 caratteri. In questo modo non è eventualmente visibile l'intero contenuto.

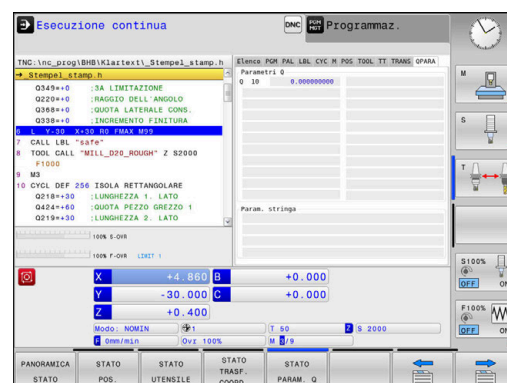

Monitoraggio di componenti macchina configurati (scheda MON e MON Detail, opzione #155)



Il controllo numerico visualizza questa scheda solo se l'opzione software è abilitata sulla macchina.

Il costruttore della macchina può definire al massimo 20 componenti che il controllo numerico monitora l'ausilio della Monitoraggio componenti.

Per i sovraccarichi constatati il costruttore della macchina configura diverse reazioni automatiche in modo specifico per componente, ad es. arresto dell'esecuzione in corso.

Scheda MON

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Stato MON Attivo non appena è definito almeno un monitoraggio dal costruttore della macchina
	Monitoraggi Tutti i monitoraggi (componenti monitorati) con nome definito e visualizzazione di stato a colori - Verde: componente in area sicura per definizione - Giallo: componente in zona di allarme - Rosso: componente sovraccarico

Diagramma


Vista combinata di tutti i monitoraggi

- La linea rossa visualizza il limite di errore definito dal costruttore della macchina
- La linea gialla visualizza il limite di allarme definito dal costruttore della macchina
- La linea nera segue lo stato del componente più sovraccaricato
 - Al di sopra della linea rossa, non appena almeno un monitoraggio raggiunge la zona di sovraccarico
 - Al di sopra della linea verde, non appena almeno un monitoraggio raggiunge la zona di allarme

Zone del diagramma

- Area al di sopra della linea rossa: zona di sovraccarico
- Area tra la linea rossa e la linea verde: zona di allarme
- Area al di sotto della linea verde: zona dell'area sicura per definizione

Il costruttore della macchina può definire in alternativa solo limiti di allarme o solo limiti di errore. Se non è definito alcun limite, manca la relativa linea rossa o gialla.

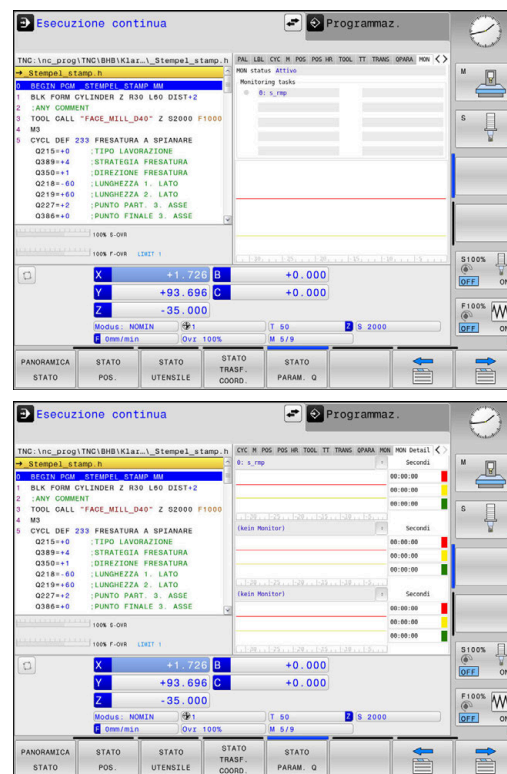

Scheda MON Detail

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Tre aree identiche per la visualizzazione dettagliata di max tre monitoraggi liberamente selezionabili.
	La selezione viene eseguita mediante i menu di selezione al di sopra dei diagrammi. Dopo la selezione la visualizzazione contiene il nome definito e un indice (sequenza della definizione).
	Diagramma Vista personalizzata della funzione di monitoraggio selezionata ■ La linea rossa visualizza il limite di errore definito dal costruttore della macchina ■ La linea gialla visualizza il limite di allarme definito dal costruttore della macchina ■ La linea nera corrisponde allo stato di sovraccarico attuale Il costruttore della macchina può definire in alternativa solo limiti di allarme o solo limiti di errore. Se non è definito alcun limite, manca la relativa linea rossa o gialla.
	Secondi Indicazione personalizzata della durata del sovraccarico ■ Rosso: durata nella zona di sovraccarico ■ Giallo: durata nella zona di allarme ■ Verde: durata nell'area sicura per definizione



Con **Component Monitoring** (opzione #155) il controllo numerico offre un monitoraggio automatico dei componenti configurati della macchina.

Se la configurazione è corretta, vengono visualizzati degli avvertimenti prima di un imminente sovraccarico e messaggi di errore in caso di sovraccarico riscontrato. Se si reagisce tempestivamente a questi messaggi con adeguate contromisure, si proteggono da danni i componenti della macchina.

In caso di configurazione errata, messaggi di errore non autorizzati complicano o impediscono il proseguimento della lavorazione. Con l'ausilio del parametro macchina **CfgMonUser** (N. 129400) è in tal caso possibile influire tra l'altro sulle reazioni di sovraccarico configurate.

Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri utente", Pagina 502

3.5 Gestione file

File

File nel controllo numerico	Tipo
Programmi NC	
in formato HEIDENHAIN	.H
in formato DIN/ISO	.I
Programmi NC compatibili	
Programmi Unit HEIDENHAIN	.HU
Programmi profilo HEIDENHAIN	.HC
Tabelle per	
Utensili	.T
Cambiautensili	.TCH
Origini	.D
Punti	.PNT
Preset	.PR
Sistemi di tastatura	.TP
File di backup	.BAK
Dati correlati (ad es. punti di strutturazione)	.DEP
Tabelle liberamente definibili	.TAB
Pallet	.P
Testi come	
File ASCII	.A
File di testo	.TXT
File HTML, ad es. protocolli di risultato dei cicli di tastatura	.HTML
File di guida	.CHM
Dati CAD quali	
file ASCII	.DXF .IGES .STEP

Immettendo un programma NC nel controllo numerico, assegnare innanzi tutto un nome a questo programma NC. Il controllo numerico memorizzerà il programma NC nella memoria interna quale file con lo stesso nome. Anche i testi e le tabelle vengono memorizzati dal controllo numerico come file.

Per trovare e gestire i file in modo rapido, il controllo numerico dispone di una finestra speciale per la Gestione file. In questa finestra si possono chiamare, copiare, rinominare e cancellare i vari file.

Con il controllo numerico si possono gestire e memorizzare file fino a una dimensione complessiva di **2 GByte**.



A seconda dell'impostazione il controllo numerico crea dopo l'editing e la memorizzazione di programmi NC file di backup con estensione *.bak, influenzando così sullo spazio di memoria a disposizione.

Nomi dei file

Per i programmi NC, le tabelle e i testi, il controllo numerico aggiunge anche un'estensione, divisa da un punto dal nome del file. Questa estensione caratterizza il tipo di file.

Nome file	Tipo file
PROG20	.H

I nomi dei file, dei drive e delle directory sul controllo numerico sono soggetti alla seguente norma: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard).

Sono ammessi i seguenti caratteri:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

I seguenti caratteri hanno un significato speciale:

Carattere	Significato
.	L'ultimo punto del nome file separata l'estensione
\ e /	Per l'albero della directory
:	Separa le denominazioni dei drive dalla directory

Non utilizzare tutti gli altri caratteri per evitare ad es. problemi durante la trasmissione dei dati.



I nomi di tabelle e relative colonne devono iniziare con una lettera e non possono includere caratteri di calcolo, ad es. +. In base ai comandi SQL, tali caratteri possono comportare problemi in fase di importazione ed esportazione di dati.



La lunghezza massima ammessa del percorso è di 255 caratteri. Per la lunghezza del percorso si contano le denominazioni del drive, della directory e del file, inclusa l'estensione.

Ulteriori informazioni: "Percorsi", Pagina 80

Visualizzazione sul controllo numerico di file creati esternamente

Sul controllo numerico sono installati alcuni tool supplementari che consentono di visualizzare e in parte anche di elaborare i file illustrati nella seguente tabella.

Tipi di file	Tipo
File PDF	pdf
Tabelle Excel	xls
	csv
File Internet	html
File di testo	txt
	ini
File grafici	bmp
	gif
	jpg
	png

Ulteriori informazioni: "Tool supplementari per la gestione di tipi di file esterni", Pagina 91

Cartelle

Poiché nella memoria interna si possono memorizzare tanti programmi NC e file, per poter organizzare i singoli file, questi ultimi vengono memorizzati in directory (cartelle). In tali directory si possono creare ulteriori directory, le cosiddette sottodirectory. Con il tasto **-/+** oppure **ENT** si possono visualizzare o mascherare le sottodirectory.

Percorsi

Il percorso indica il drive e tutte le directory e sottodirectory in cui un file è memorizzato. I singoli dati vengono separati da una \.




La lunghezza massima ammessa del percorso è di 255 caratteri. Per la lunghezza del percorso si contano le denominazioni del drive, della directory e del file, inclusa l'estensione.

Esempio

Sul drive **TNC** è stata generata la directory **AUFTR1**. In seguito nella directory **AUFTR1** è stata generata la sottodirectory **NCPROG**, nella quale è stato copiato il programma NC **PROG1.H**. Il programma NC ha quindi il seguente percorso:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

La grafica a destra illustra un esempio di visualizzazione di directory con diversi percorsi.

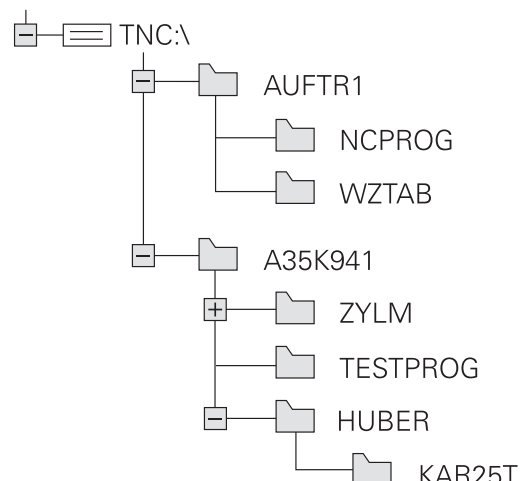

Chiamata della Gestione file

PGM
MGT


- Premere il tasto **PGM MGT**
- Il controllo numerico visualizza la finestra per la Gestione file (la figura illustra la programmazione base. Se il controllo numerico visualizza una ripartizione dello schermo diversa, premere il softkey **FINESTRA**).



Se si esce da un programma NC con il tasto **END**, il controllo numerico apre la Gestione file. Il cursore si trova sul programma NC appena chiuso.

Se si preme di nuovo il tasto **END**, il controllo numerico apre il programma NC originario con il cursore sull'ultima riga selezionata. Questo comportamento può determinare un ritardo di tempo in caso di file di grandi dimensioni.

Se si preme il tasto **ENT**, il controllo numerico apre un programma NC sempre con il cursore sulla riga 0.

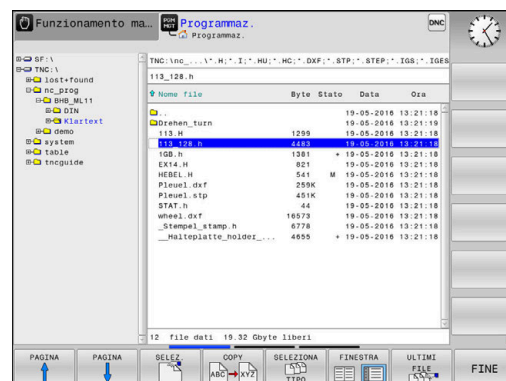

La finestra stretta a sinistra visualizza i drive e le directory disponibili. I drive rappresentano i dispositivi con i quali i dati vengono memorizzati o trasmessi. Il drive è la memoria interna del controllo numerico. Altri drive sono le interfacce (RS232, Ethernet), alle quali collegare per esempio un PC. Ogni directory è sempre identificata da un'icona della cartella (a sinistra) e dal suo nome (a destra). Le sottodirectory sono rientrate verso destra. Se sono presenti sottodirectory, possono essere visualizzate o nascoste con il tasto **-/+**.

Se l'albero delle directory è maggiore di quanto visualizzabile sullo schermo, è possibile spostarsi con la barra di scorrimento o un mouse collegato.

La finestra larga a destra visualizza tutti i file memorizzati nella directory selezionata. Per ogni file vengono visualizzate varie informazioni, elencate nella tabella sottostante.

Visualizzazione	Significato
Nome file	Nome file e tipo file
Byte	Dimensione del file in byte
Stato	Caratteristica del file:
E	File selezionato in modalità Programmaz.
S	File selezionato in modalità Prova programma
M	File selezionato in uno dei modi operativi di esecuzione del programma
+	Il file possiede file correlati non visualizzati con estensione DEP, ad es. in caso di utilizzo della prova di impiego utensile
	File protetto da cancellazione e modifica
	File protetto da cancellazione e modifica in quanto in esecuzione

Visualizzazione	Significato
Data	Data in cui il file è stato modificato per l'ultima volta
Ora	Ora in cui il file è stato modificato per l'ultima volta

 


Per visualizzare i file correlati è necessario impostare il parametro macchina **dependentFiles** (N. 122101) su **MANUAL**.

Funzioni ausiliarie

Protezione di file ed eliminazione della protezione file

- Portare il cursore sul file da proteggere



- Selezionare le funzioni ausiliarie:
premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Attivare la protezione file:
premere il softkey **PROTEGG.**



 
- Il file viene contrassegnato dall'icona Protect.



- Disattivare la protezione file:
premere il softkey **SPROTEG.**

Selezione dell'editor

- Portare il cursore sul file da aprire



- Selezionare le funzioni ausiliarie:
premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**

 


- Selezione dell'editor:
premere il softkey **SELEZIONE EDITOR**
- Selezionare l'editor desiderato
 - **TEXT EDITOR** per file di testo, ad es. **.A** o **.TXT**
 - **PROGRAM EDITOR** per programmi NC **.H** e **.I**
 - **TABLE EDITOR** per tabelle, ad es. **.TAB** o **.T**
 - **BPM EDITOR** per tabelle pallet **.P**
- Premere il softkey **OK**


Collegamento e rimozione del dispositivo USB

I dispositivi USB collegati con file system supportato vengono riconosciuti automaticamente dal controllo numerico.

Per rimuovere un dispositivo USB, procedere come descritto di seguito.



 - Spostare il cursore nella finestra sinistra
- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Rimuovere il dispositivo USB

Ulteriori informazioni: "Dispositivi USB collegati al controllo numerico", Pagina 86

PRIVILEGI ESTESI

La funzione **PRIVILEGI ESTESI** può essere impiegata soltanto in combinazione con la Gestione utenti e richiede la directory **public**.

Ulteriori informazioni: "Cartella public", Pagina 468

Per attivare la prima volta la Gestione utenti, la cartella **public** è collegata nel drive **TNC:**.



I privilegi di accesso per file possono essere definiti soltanto nella cartella **public**.

Per tutti i file presenti sul drive **TNC:** e non nella cartella **public**, viene automaticamente assegnato come utente proprietario l'utente funzionale **user**.

Ulteriori informazioni: "Cartella public", Pagina 468

Visualizzazione dei file nascosti

Il controllo numerico disattiva i file di sistema e i file e le cartelle con un punto all'inizio del nome.

NOTA

 
Attenzione, possibile perdita di dati!

Il sistema operativo del controllo numerico utilizza determinati file e cartelle nascosti. Questi file e cartelle sono disattivati di default. Nel caso di manipolazione dei dati di sistema all'interno delle cartelle nascoste è possibile danneggiare il software del controllo numerico. Se si archiviano file in questa cartella per uso personale, si definiscono di conseguenza percorsi non validi.

- ▶ Lasciare sempre questi file e cartelle disattivati
- ▶ Non utilizzare file e cartelle nascosti per l'archiviazione dei dati

Se necessario, è possibile attivare temporaneamente file e cartelle nascosti, ad es. in caso di trasferimento accidentale di un file con un punto all'inizio del nome.

File e cartelle nascosti si attivano come descritto di seguito:



- ▶ Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- ▶ Premere il softkey **VISUALIZZA NASCOSTI**
- ▶ Il controllo numerico visualizza i file e le cartelle nascosti.

Selezione di drive, cartelle e file



- Richiamare la Gestione file con il tasto **PGM MGT**

Spostarsi con il mouse o premere i tasti freccia o i softkey per portare il cursore nel punto desiderato sullo schermo:



- Sposta il cursore dalla finestra destra a quella sinistra e viceversa



- Sposta il cursore in una finestra verso l'alto e verso il basso



- Sposta il cursore pagina per pagina in una finestra verso l'alto e verso il basso



Passo 1: selezione del drive

- Selezionare il drive nella finestra sinistra



- Selezionare il drive: premere il softkey **SELEZ.**, o



- Premere il tasto **ENT**

Passo 2: selezione della directory

- Evidenziare la directory nella finestra sinistra
- > La finestra destra elenca automaticamente tutti i file della directory selezionata (sfondo chiaro).

Passo 3: selezione del file

- Premere il softkey **SELEZIONA TIPO**



- Premere il softkey **VIS. TUTTI**
- Selezionare il file nella finestra destra



- Premere il softkey **SELEZ.** oppure



- Premere il tasto **ENT**
- Il controllo numerico attiva il file selezionato nel modo operativo nel quale è stata richiamata la Gestione file.



Se nella Gestione file si immette la lettera iniziale del file cercato, il cursore salta automaticamente sul primo programma NC con la lettera corrispondente.

Filtraggio della visualizzazione

I file visualizzati possono essere filtrati come descritto di seguito:



- Premere il softkey **SELEZIONA TIPO**



- Premere il softkey del tipo di file desiderato

In alternativa:



- Premere il softkey **VIS. TUTTI**
- Il controllo numerico visualizza tutti i file della cartella.

In alternativa:



- Utilizzare i caratteri jolly, ad es. **4*.H**
- Il controllo numerico visualizza tutti i file del tipo .h che iniziano con 4.

In alternativa:



- Inserire le estensioni, ad es. ***.H;*.D**
- Il controllo numerico visualizza tutti i file del tipo .h e .d.

Il filtro di visualizzazione impostato rimane salvato anche dopo un riavvio del controllo numerico.

Selezione di uno degli ultimi file selezionati



- Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**



- Visualizzazione degli ultimi 10 file selezionati: premere il softkey **ULTIMI FILE**

 
Premere i tasti freccia per spostare il cursore sul file che si intende selezionare:




- Sposta il cursore in una finestra verso l'alto e verso il basso



- Selezionare il file: premere il softkey **OK** o



- Premere il tasto **ENT**

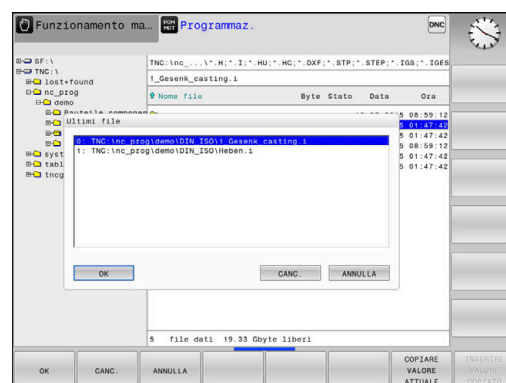

Con il softkey **COPIARE ATTUALE** è possibile copiare il percorso di un file selezionato. Il percorso copiato può essere successivamente riutilizzato, ad es. in caso di una chiamata programma con l'aiuto del tasto **PGM CALL**.

Dispositivi USB collegati al controllo numerico



Utilizzare l'interfaccia USB solo per la trasmissione e il salvataggio di file. I programmi NC da modificare o eseguire vanno memorizzati sul disco fisso del controllo numerico. Si impediscono così doppia gestione dei dati e possibili problemi dovuti alla trasmissione dei dati durante la lavorazione.

Attraverso i dispositivi USB è particolarmente facile salvare oppure caricare dati nel controllo numerico. Il controllo numerico supporta i seguenti dispositivi USB:

- Drive per dischetti con file system FAT/VFAT
- Stick di memoria con file system FAT/VFAT o exFAT
- Stick con file system NTFS
- Dischi fissi con sistema file FAT/VFAT
- Drive CD-ROM con file system Joliet (ISO 9660)

Questi dispositivi USB vengono riconosciuti automaticamente dal controllo numerico al momento del collegamento. Per file system non supportati, il controllo numerico emette un messaggio d'errore al momento dell'inserimento.



Se il controllo numerico visualizza un messaggio di errore alla chiusura di un dispositivo USB, occorre controllare l'impostazione nel software di sicurezza **SELinux**.

Ulteriori informazioni: "Software di sicurezza SELinux", Pagina 436

Se utilizzando un hub USB il controllo numerico visualizza il messaggio di errore **USB: il TNC non supporta dispos.**, ignorare e confermare il messaggio con il tasto **CE**.

Se il controllo numerico non identifica più volte un dispositivo USB con un file system non supportato dal controllo numerico, verificare l'interfaccia con un altro dispositivo. Se il problema persiste, utilizzare di conseguenza il dispositivo funzionante.

Lavorare con dispositivi USB



Consultare il manuale della macchina.

 
Il costruttore della macchina può assegnare nomi fissi ai dispositivi USB.

Nella Gestione file i dispositivi USB vengono visti nell'albero delle directory come drive distinti, e quindi si possono utilizzare per la gestione dei file le funzioni descritte nei paragrafi precedenti.

Se nella Gestione file si trasmette un file di dimensioni maggiori su un'unità USB, il controllo numerico visualizza la finestra di dialogo **Accesso in scrittura a dispositivo USB** fino al termine dell'operazione. Con il softkey **NASCONDI** si chiude la finestra di dialogo; la trasmissione del file prosegue tuttavia in background. Il controllo numerico visualizza un warning fino al termine della trasmissione dati.

Rimozione del dispositivo USB

Per rimuovere un dispositivo USB, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Spostare il cursore nella finestra sinistra
- ▶ Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- ▶ Rimuovere il dispositivo USB

Trasmissione dati a o da supporto dati esterno



Prima di poter trasmettere dati a un supporto esterno, è necessario programmare l'interfaccia.

Ulteriori informazioni: "Configurazione delle interfacce dati", Pagina 414

PGM
MGT

- Premere il tasto **PGM MGT**

FINESTRA

- Premere il softkey **FINESTRA** per selezionare la ripartizione dello schermo per la trasmissione dei dati



- Utilizzare i tasti cursore per posizionare il cursore sul file da trasmettere



- Il controllo numerico sposta il cursore in una finestra verso l'alto e verso il basso.



- Il controllo numerico sposta il cursore dalla finestra destra a quella sinistra e viceversa.



Per la copia dei file dal controllo numerico sul supporto esterno, posizionare il cursore nella finestra sinistra sul file da trasmettere.

Per la copia dei file dal supporto esterno sul controllo numerico, posizionare il cursore nella finestra destra sul file da trasmettere.

VISUAL
TREE

- Premere il softkey **VISUAL TREE** per selezionare un altro drive o un'altra cartella
- Selezionare la directory desiderata con i tasti cursore

VISUALIZ.
FILE

- Premere il softkey **VISUALIZ. FILE**
- Selezionare il file desiderato con i tasti cursore

COPY


- Premere il softkey **COPY**

ENT

- Confermare con il tasto **ENT**
- Il controllo numerico visualizza una finestra di stato che informa sull'operazione di copia in corso.

FINESTRA

- In alternativa premere il softkey **FINESTRA**
- Il controllo numerico visualizzerà nuovamente la finestra standard per la Gestione file.

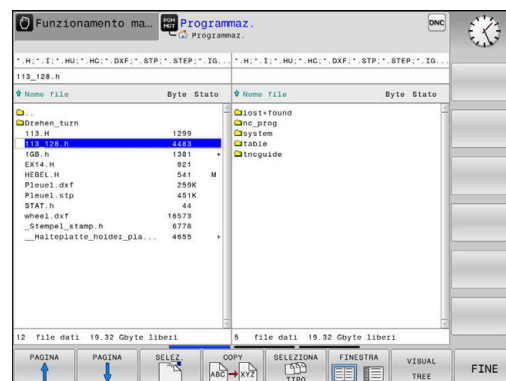

Protezione da programmi NC incompleti

Il controllo numerico verifica la completezza di tutti i programmi NC prima di eseguirli. Se manca il blocco NC **END PGM**, il controllo numerico emette un avvertimento.

Se si avvia il programma NC incompleto nei modi operativi **Esecuzione singola** o **Esecuzione continua**, il controllo numerico si interrompe con un messaggio di errore.

Il programma NC può essere modificato come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare il programma NC nel modo operativo **Programmazz.**
- > Il controllo numerico apre il programma NC e aggiunge automaticamente il blocco NC **END PGM**.
- ▶ Controllare ed eventualmente completare il programma NC
 - ▶ Premere il softkey **SALVA CON NOME**
 - ▶ Il controllo numerico salva il programma NC con il blocco NC inserito **END PGM**.



Il controllo numerico in rete



Proteggere i dati e il controllo numerico utilizzando le macchine in una rete sicura.


Il controllo numerico si collega alla rete tramite l'interfaccia Ethernet. Sul controllo numerico è possibile definire le impostazioni di rete generali e collegare i drive di rete.

Ulteriori informazioni: "Interfaccia Ethernet", Pagina 421

Se il controllo numerico è collegato a una rete e sono incluse condivisioni di file, il controllo numerico visualizza i drive aggiuntivi nella finestra delle cartelle. Se è presente l'autorizzazione, sono attive le funzioni per selezionare il drive, copiare i file ecc. anche per i drive di rete.



Il controllo numerico protocolla gli eventuali messaggi di errore durante il funzionamento in rete.

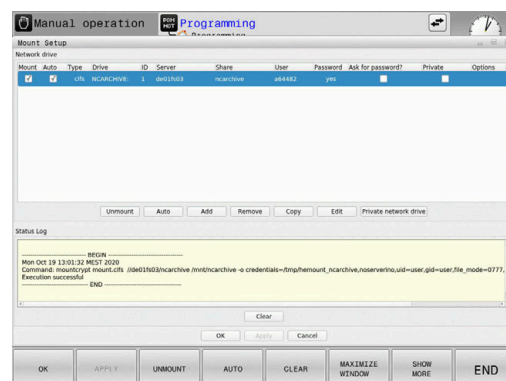

NOTA

Attenzione, pericolo da dati manipolati!

Se i programmi NC vengono eseguiti direttamente da un drive di rete o da un dispositivo USB, non è possibile verificare se il programma NC è stato modificato o manipolato. La velocità di rete può inoltre rallentare l'esecuzione del programma NC. Possono verificarsi movimenti macchina e collisioni indesiderati.

- ▶ Copiare il programma NC e tutti i file chiamati sul drive **TNC**:

Salvataggio dei dati

HEIDENHAIN consiglia di salvare a intervalli regolari su un PC i programmi NC e i file generati ex novo sul controllo numerico.

Con il software gratuito **TNCremo**, HEIDENHAIN mette a disposizione una semplice possibilità per creare backup dei dati memorizzati sul controllo numerico.

I file possono essere salvati anche direttamente dal controllo numerico.

Ulteriori informazioni: "Backup e Restore", Pagina 407

Inoltre è necessario un supporto dati sul quale sono salvati tutti i dati specifici della macchina (programma PLC, parametri macchina ecc.). Il costruttore della macchina fornirà tutte le informazioni.



Cancellare regolarmente i file non più necessari. Si garantisce così che il controllo numerico disponga di spazio a sufficienza per i file di sistema, ad es. tabella utensili.

Importazione di file di iTNC 530



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può personalizzare la funzione **ADATTA NC PGM**.

Il costruttore della macchina può consentire ad es. l'eliminazione automatica di diresi da tabelle e programmi NC con l'ausilio di regole di aggiornamento.

Se si esporta un file di iTNC 530 e si carica su TNC 620, a seconda del tipo di file è necessario adattare il formato e il contenuto prima di poter impiegare il file.

Il costruttore della macchina definisce i tipi di file che possono essere importati con la funzione **ADATTA NC PGM**. Il controllo numerico converte il contenuto del file caricato in un formato valido per TNC 620 e salva le modifiche nel file selezionato.

Ulteriori informazioni: "Importazione di tabelle utensili", Pagina 143

Tool supplementari per la gestione di tipi di file esterni

I tool supplementari consentono di visualizzare o elaborare sul controllo numerico diversi tipi di file creati esternamente.

Tipi di file	Descrizione
File PDF (pdf)	Pagina 92
Tabelle Excel (xls, csv)	Pagina 93
File Internet (htm, html)	Pagina 94
Archivio ZIP (zip)	Pagina 96
File di testo (file ASCII, ad es. txt, ini)	Pagina 97
File video (ogg, oga, ogv, ogx)	Pagina 98
File grafici (bmp, gif, jpg, png)	Pagina 98



I file con le estensioni pdf, xls, zip, bmp, gif, jpg e png devono essere trasmessi in binario dal PC al controllo numerico. Adattare all'occorrenza il software TNCremo (opzione **Collegamento** > **Configurazione del collegamento** > scheda **Modo**).



Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 481


Visualizzazione di file PDF

Per aprire i file PDF direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la directory in cui è memorizzato il file PDF
- ▶ Portare il cursore sul file PDF
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file PDF con il tool supplementare **Document Viewer** in una propria applicazione.

ENT

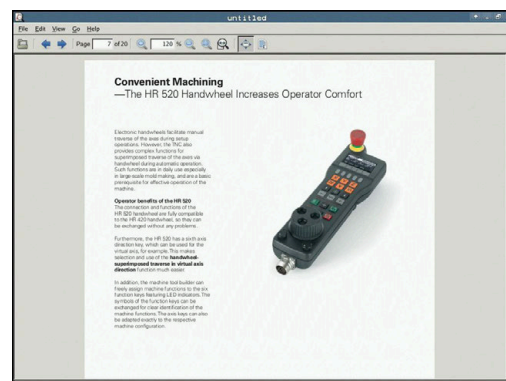

Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il file PDF. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.



Posizionando il puntatore del mouse su un pulsante, viene visualizzato un breve testo descrittivo sulla relativa funzione del pulsante. Ulteriori informazioni sull'uso di **Document Viewer** sono riportate in **Guida**.

Per uscire da **Document Viewer** procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare con il mouse l'opzione **File**
- ▶ Selezionare l'opzione **Chiudi**
- ▶ Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Se non si utilizza il mouse, chiudere **Document Viewer** come descritto di seguito:



- ▶ Premere il tasto di commutazione softkey
- ▶ Il **Document Viewer** apre il menu di selezione **File**.



- ▶ Spostare il cursore sull'opzione **Chiudi**

ENT

- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.



Se si impiega un controllo numerico TNC 620 con comando touch, la modalità a schermo intero viene automaticamente terminata dopo 5 secondi.

Visualizzazione e modifica di file Excel

Per aprire ed elaborare i file Excel con estensione **xls**, **xlsx** o **csv** direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

-  ► Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- Selezionare la directory in cui è memorizzato il file Excel
- Portare il cursore sul file Excel
-  ► Premere il tasto **ENT**
- Il controllo numerico apre il file di Excel con il tool supplementare **Gnumeric** in una propria applicazione.

 Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il file Excel. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.

 Posizionando il puntatore del mouse su un pulsante, viene visualizzato un breve testo descrittivo sulla relativa funzione del pulsante. Ulteriori informazioni sull'uso di **Gnumeric** sono riportate in **Guida**.

Per uscire da **Gnumeric** procedere come descritto di seguito:

- Selezionare con il mouse l'opzione **File**
- Selezionare l'opzione **Chiudi**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Se non si utilizza il mouse, chiudere il tool supplementare **Gnumeric** come descritto di seguito:

-  ► Premere il tasto di commutazione softkey
- > Il tool supplementare **Gnumeric** apre il menu di selezione **File**.
-  ► Spostare il cursore sull'opzione **Chiudi**
-  ► Premere il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Visualizzazione dei file Internet



La rete deve garantire la protezione da virus e software dannosi. Lo stesso si applica per l'accesso a Internet o altri reti.

Le misure protettive per questa rete rientrano nella responsabilità del costruttore della macchina o del relativo amministratore di rete ad es. tramite firewall.

Per aprire i file Internet con estensione **htm** o **html** direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la directory in cui è memorizzato il file Internet
- ▶ Portare il cursore sul file Internet
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file Internet con il tool supplementare **Web Browser** in una propria applicazione.

ENT



Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il browser. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.




Posizionando il puntatore del mouse su un pulsante, viene visualizzato un breve testo descrittivo sulla relativa funzione del pulsante. Ulteriori informazioni sull'uso del **Web Browser** sono riportate in **Guida**.

Se si avvia il **Web Browser**, questo verifica a intervalli regolari se sono disponibili aggiornamenti.

È possibile aggiornare il **Web Browser** soltanto se il software di sicurezza **SELinux** viene disattivato in tale periodo di tempo e sussiste una connessione a Internet.



Riattivare **SELinux** dopo l'aggiornamento.

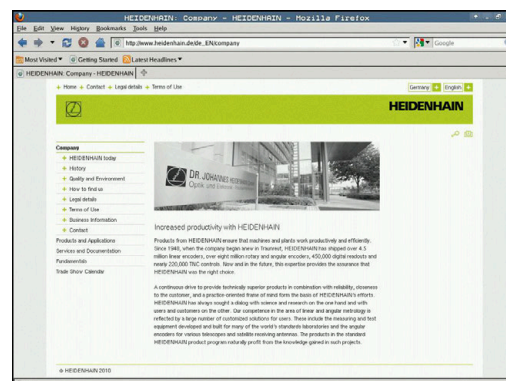

Per uscire da **Web Browser**, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare con il mouse l'opzione **File**
- ▶ Selezionare l'opzione **Quit**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Se non si utilizza il mouse, chiudere il **Web Browser** come descritto di seguito:



- ▶ Premere il tasto di commutazione softkey: il **Web Browser** apre il menu di selezione **File**



- ▶ Spostare il cursore sull'opzione **Quit**



- ▶ Premere il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.


Lavorare con archivi ZIP

Per aprire l'archivio ZIP con estensione **zip** direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la directory in cui è memorizzato il file di archivio
- ▶ Portare il cursore sul file di archivio
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file di archivio con il tool supplementare **Xarchiver** in una propria applicazione.

ENT

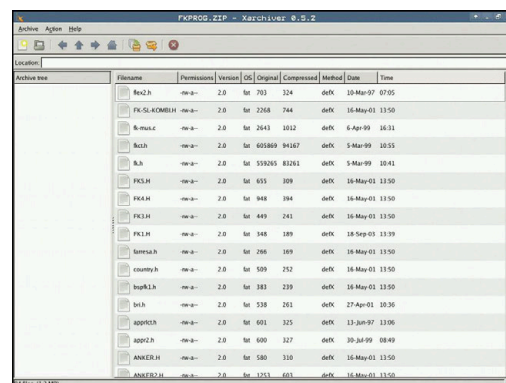

i Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il file di archivio. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.

i Posizionando il puntatore del mouse su un pulsante, viene visualizzato un breve testo descrittivo sulla relativa funzione del pulsante. Ulteriori informazioni sull'uso di **Xarchiver** sono riportate in **Guida**.

Per uscire da **Xarchiver** procedere come descritto di seguito:

- Selezionare con il mouse l'opzione **ARCHIVIO**
- Selezionare l'opzione **Escl**
- Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Se non si utilizza il mouse, chiudere **Xarchiver** come descritto di seguito:

- Premere il tasto di commutazione softkey
- Il tool supplementare **Xarchiver** apre il menu di selezione **ARCHIVIO**.

- Spostare il cursore sull'opzione **Esci**

ENT

- Premere il tasto **ENT**
- Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.


Visualizzazione o modifica di file di testo

Per aprire ed elaborare i file di testo (file ASCII, ad es. con estensione **txt**), utilizzare l'editor di testo interno. Procedere come segue:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare il drive e la directory in cui è memorizzato il file di testo
- ▶ Portare il cursore sul file di testo
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file di testo con l'editor interno.

ENT

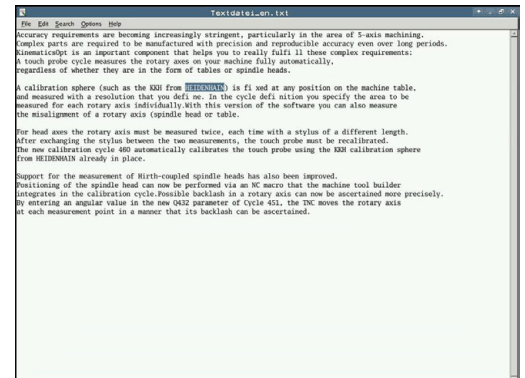

In alternativa è possibile aprire i file ASCII anche con il tool supplementare **Leafpad**. All'interno di **Leafpad** sono disponibili gli shortcut noti di Windows che consentono di elaborare con rapidità i testi (CTRL+C, CTRL+V ecc.).



Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il file di testo. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.

Per aprire **Leafpad** procedere come descritto di seguito:

- ▶ Con il mouse all'interno della barra delle applicazioni selezionare l'icona HEIDENHAIN **Menu**
- ▶ Nel menu di selezione selezionare le opzioni **Tool** e **Leafpad**

Per uscire da **Leafpad** procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare con il mouse l'opzione **File**
- ▶ Selezionare l'opzione **Esci**
- ▶ Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Visualizzazione dei file video



Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Per aprire i file video con estensione **ogg, oga, ogv** o **ogx** direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la directory in cui è memorizzato il file video
- ▶ Portare il cursore sul file video
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file video in una propria applicazione.

ENT



Per altri formati è assolutamente indispensabile il software Fluendo Codec Pack a pagamento, ad es. per file MP4.



L'installazione di software aggiuntivo viene eseguita dal costruttore della macchina.

Visualizzazione di file grafici

Per aprire i file grafici con estensione **bmp, gif, jpg** o **png** direttamente sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

PGM
MGT

- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la directory in cui è memorizzato il file grafico
- ▶ Portare il cursore sul file grafico
- ▶ Premere il tasto **ENT**
- ▶ Il controllo numerico apre il file grafico con il tool supplementare **ristretto** in una propria applicazione.

ENT



Con la combinazione di tasti ALT+TAB è possibile ritornare in qualsiasi momento all'interfaccia del controllo numerico e aprire il file grafico. In alternativa è anche possibile ritornare all'interfaccia del controllo numerico con un clic del mouse sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.



Ulteriori informazioni sull'uso di **ristretto** sono riportate in **Guida**.



Per uscire da **ristretto** procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare con il mouse l'opzione **File**
- ▶ Selezionare l'opzione **Esci**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.

Se non si utilizza il mouse, chiudere il tool supplementare **ristretto** come descritto di seguito:



- ▶ Premere il tasto di commutazione softkey
- > Il tool supplementare **ristretto** apre il menu di selezione **File**.



- ▶ Spostare il cursore sull'opzione **Esci**



- ▶ Premere il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico ritorna nella Gestione file.



Se si impiega un controllo numerico TNC 620 con comando touch, la modalità a schermo intero viene automaticamente terminata dopo 5 secondi.

3.6 Messaggi di errore e sistema di guida

Messaggi di errore

Visualizzazione errori

Il controllo numerico visualizza gli errori tra l'altro in caso di:

- Immissioni errate
- Errori logici nel programma NC
- Elementi di profilo non eseguibili
- Impieghi impropri dei sistemi di tastatura
- Modifiche hardware

Un errore verificatosi viene visualizzato dal controllo numerico nella riga di intestazione.

Il controllo numerico impiega per diverse classi di errore le seguenti icone e i seguenti colori di font:

Icona	Colore font	Classe di errore	Significato
	Rosso	Errore Tipo richiesta di conferma	Il controllo numerico visualizza una finestra di dialogo con possibilità in cui eseguire la selezione. Ulteriori informazioni: "Messaggi di errore dettagliati", Pagina 101
	Rosso	Errore reset	Il controllo numerico deve essere riavviato. Il messaggio non può essere cancellato.
	Rosso	Errore	Il messaggio deve essere cancellato per poter proseguire. Solo se la causa è eliminata è possibile cancellare l'errore.
	Giallo	Warning	È possibile proseguire senza dover cancellare il messaggio. I principali warning possono essere cancellati in qualsiasi momento, per alcuni warning è necessario eliminare prima la causa.
	Blu	Informazione	È possibile proseguire senza dover cancellare il messaggio. Le informazioni possono essere cancellate in qualsiasi momento.
	Verde	Nota	È possibile proseguire senza dover cancellare il messaggio. Il controllo numerico visualizza l'avvertenza fino alla successiva pressione valida del tasto.

Le righe delle tabelle sono ordinate in base alla priorità. Il controllo numerico visualizza un messaggio nella riga di intestazione fino alla sua cancellazione o alla sua sovrapposizione con un messaggio di maggiore priorità (classe di errore).

Il controllo numerico visualizza abbreviati i messaggi di errore lunghi e di più righe. Le informazioni complete su tutti gli errori verificatisi possono essere visualizzate nella finestra errori.

Un messaggio di errore che contiene il numero di un blocco NC è stato attivato da questo blocco o da un blocco precedente.

Apertura della finestra errori

Se si apre la finestra di errori, vengono visualizzate le informazioni complete su tutti gli errori presenti.



- ▶ Premere il tasto **ERR**
- Il controllo numerico apre la finestra errori e visualizza in modo completo tutti i messaggi d'errore verificatisi.

Messaggi di errore dettagliati

Il controllo numerico visualizza le possibili cause dell'errore e le procedure previste per eliminarlo.


- ▶ Aprire la finestra errori
- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore corrispondente



- ▶ Premere il softkey **AGGIUNT. INFO**
- Il controllo numerico apre una finestra con le informazioni sulla causa dell'errore e sul relativo rimedio.



- ▶ Per uscire dalla finestra Info: premere di nuovo il softkey **AGGIUNT. INFO**

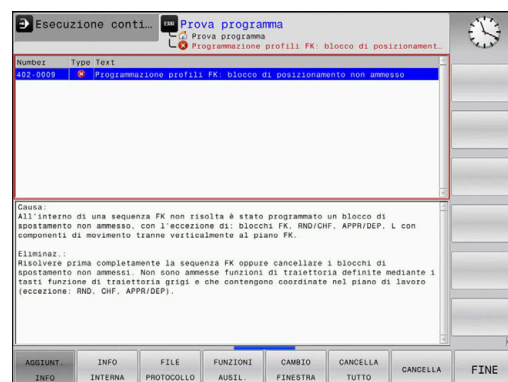

Messaggi di errore con elevata priorità

Se all'accensione del controllo numerico viene visualizzato un messaggio di errore a causa di modifiche hardware o update, il controllo numerico apre automaticamente la finestra di errori. Il controllo numerico visualizza un errore del tipo 'richiesta di conferma'.

Questo errore può essere eliminato soltanto confermando la richiesta di conferma con il softkey corrispondente. Il controllo numerico continua eventualmente il dialogo fino a chiarire in modo univoco la causa o l'eliminazione dell'errore.

Se compare un **errore nell'elaborazione dati**, il controllo numerico apre automaticamente la finestra errori. Un errore di questo tipo non può essere eliminato.

Procedere come descritto di seguito:

- ▶ Arrestare il controllo numerico
- ▶ Riavviare

Softkey INFO INTERNA

Il softkey **INFO INTERNA** fornisce informazioni sul messaggio di errore, rilevanti esclusivamente in caso di intervento dell'Assistenza tecnica.


- ▶ Aprire la finestra errori
- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore corrispondente



- ▶ Premere il softkey **INFO INTERNA**
- Il controllo numerico apre una finestra con le informazioni interne sull'errore.



- ▶ Per uscire dalla finestra Dettagli: premere di nuovo il softkey **INFO INTERNA**

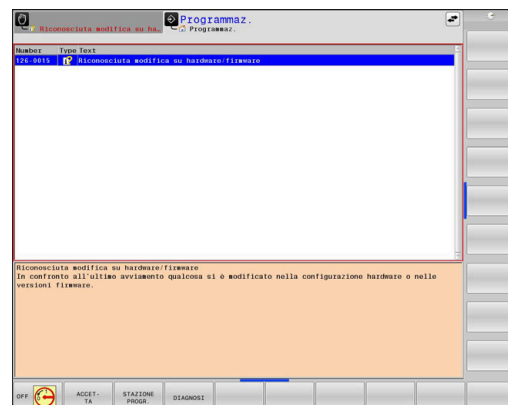


Softkey RAGGRUPP.

Se si attiva il softkey **RAGGRUPP.**, il controllo numerico visualizza tutti i warning e i messaggi di errore con lo stesso numerico di errore in una riga della finestra di errore. La lista dei messaggi risulta quindi più breve e più chiara.

I messaggi di errore vengono raggruppati come descritto di seguito:



 - Aprire la finestra errori



- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Premere il softkey **RAGGRUPP.**
- > Il controllo numerico raggruppa gli avvertimenti identici e i messaggi d'errore.
- > La frequenza dei singoli messaggi è riportata tra parentesi nella relativa riga.



 
- Premere il softkey **INDIETRO**

Softkey ATTIVA AUTOMATICO

Con il softkey **ATTIVA AUTOMATICO** è possibile inserire numeri di errore che salvano direttamente un service file alla comparsa di un errore.



- Aprire la finestra errori



- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Premere il softkey **ATTIVA AUTOMATICO**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Attiva salvatag. automatico.**
- Definire le immissioni
 - **Numero di errore:** inserire il numero di errore corrispondente
 - **Attivo:** impostare il segno di spunta, viene automaticamente creato il file service
 - **Commento:** se necessario, inserire il commento al numero di errore



- Premere il softkey **MEMORIZZA**
- > Il controllo numerico salva automaticamente un file service alla comparsa del numero di errore memorizzato.



- Premere il softkey **INDIETRO**

Cancellazione di errori



In caso di selezione o riavvio di un programma NC è possibile cancellare automaticamente warning o messaggi di errore presenti. Il costruttore della macchina definisce nel parametro macchina opzionale **CfgClearError** (N. 130200) se viene eseguita questa cancellazione automatica.

Nello standard di fornitura del controllo numerico, warning e messaggi di errore vengono automaticamente cancellati dalla finestra errori nelle modalità **Prova programma** e **Programmazione**. I messaggi nelle modalità macchina non vengono cancellati.

Cancellazione di errori fuori dalla finestra errori

CE

- ▶ Premere il tasto **CE**
- ▶ Il controllo numerico cancella gli errori o gli avvertimenti visualizzati nella riga di intestazione.



In alcune situazioni non è possibile utilizzare il tasto **CE** per la cancellazione degli errori, in quanto il tasto viene impiegato per altre funzioni.

Cancellazione errori

- ▶ Aprire la finestra errori
- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore corrispondente

CANC.

- ▶ Premere il softkey **CANC.**

CANCELLA
TUTTO

- ▶ In alternativa cancellare tutti gli errori: premere il softkey **CANCELLA TUTTO**



Non è possibile cancellare un errore la cui causa non è stata eliminata. In tal caso il messaggio di errore rimane visualizzato.

Protocollo errori

Il controllo numerico salva gli errori comparsi e gli eventi importanti, ad es. avvio del sistema, in un protocollo errori. La capacità dei protocolli errori è limitata. Se il protocollo errori è pieno, il controllo numerico impiega un secondo file. Se anche questo si riempie, il primo protocollo errori viene cancellato e riscritto, ecc. Se necessario, commutare tra **FILE ATTUALE** e **FILE PRECEDENTE** per visualizzare la cronistoria.

- Aprire la finestra errori



- Premere il softkey **FILE PROTOCOLLO**



- Apertura del protocollo errori: premere il softkey **PROTOCOLLO ERRORI**



- Se necessario, impostare il protocollo errori precedente: premere il softkey **FILE PRECEDENTE**



- Se necessario, impostare il protocollo errori attuale: premere il softkey **FILE ATTUALE**

La voce meno recente del protocollo errori è riportata all'inizio, mentre quella più recente alla fine del file.

Protocollo tasti

Il controllo numerico memorizza gli inserimenti con i tasti e gli eventi importanti (ad es. avvio del sistema) in un protocollo tasti. La capacità del protocollo tasti è limitata. Se il protocollo tasti è pieno, avviene la commutazione a un secondo protocollo tasti. Quando anche questo è pieno, viene cancellato il primo protocollo tasti e riscritto e così via. Se necessario, passare da **FILE ATTUALE** a **FILE PRECEDENTE** per visualizzare la cronistoria delle immissioni.

	► Premere il softkey FILE PROTOCOLLO
	► Apertura del protocollo tasti: premere il softkey PROTOCOLLO TASTI
	► Se necessario, impostare il protocollo tasti precedente: premere il softkey FILE PRECEDENTE
	► Se necessario, impostare il protocollo tasti attuale: premere il softkey FILE ATTUALE

Il controllo numerico memorizza in un protocollo tasti ogni attivazione di tasti del pannello operativo. La voce meno recente è riportata all'inizio, mentre quella più recente alla fine del file.

Panoramica dei tasti e dei softkey per la visualizzazione del protocollo

Softkey/Tasti	Funzione
	Salto a inizio protocollo tasti
	Salto a fine protocollo tasti
	Ricerca testo
	Protocollo tasti attuale
	Protocollo tasti precedente
	Riga precedente/successiva
	
	Ritorno al menu principale

Allarmi in formato testo

In caso di errore di comando, ad es. attivazione di un tasto non ammesso o inserimento di un valore al di fuori dell'intervallo valido, il controllo numerico segnala tale errore di comando con un testo di avvertenza nella riga di intestazione. Il controllo numerico cancella il testo di avvertenza al successivo inserimento valido.

Salvataggio dei file service

Se necessario, la condizione corrente del controllo numerico può essere salvata e messa a disposizione del tecnico dell'assistenza per una valutazione. Viene memorizzato un gruppo di file service (protocollo errori e tasti nonché altri file che forniscono informazioni sulla condizione attuale della macchina e sulla lavorazione).



Per consentire la trasmissione di file service tramite e-mail, il controllo numerico salva solo programmi NC attivi con una dimensione massima di 10 MB nel file service. Programmi NC di maggiori dimensioni non vengono salvati alla creazione del file service.

Se si esegue la funzione **SALVA FILE SERVICE** più volte con lo stesso nome di file, il precedente gruppo di service file viene sovrascritto. Alla successiva esecuzione della funzione utilizzare pertanto un nome file diverso.

Memorizzazione di file service

	▶ Aprire la finestra errori
	▶ Premere il softkey FILE PROTOCOLLO
	▶ Premere il softkey SALVA FILE SERVICE > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano in cui è possibile immettere il nome del file o il percorso completo del file service.
	▶ Premere il softkey OK > Il controllo numerico salva il file service.

Chiusura della finestra errori

Per chiudere di nuovo la finestra di errori, procedere come descritto di seguito.

	▶ Premere il softkey FINE
	▶ In alternativa premere il tasto ERR > Il controllo numerico chiude la finestra errori.

Sistema di guida contestuale TNCguide

Applicazione




Prima di utilizzare **TNCguide**, è necessario scaricare i file di guida dalla homepage HEIDENHAIN.

Ulteriori informazioni: "Download di tutti i file di guida", Pagina 112

La guida contestuale **TNCguide** contiene la documentazione utente in formato HTML. **TNCguide** si richiama con il tasto **HELP**, con cui il controllo numerico visualizza direttamente le rispettive informazioni, in parte in funzione della situazione (chiamata contestuale). Se si edita un blocco NC e si preme il tasto **HELP**, viene di norma visualizzato esattamente il punto della documentazione in cui è descritta la relativa funzione.



Il controllo numerico tenta sempre di avviare **TNCguide** nella lingua impostata come lingua di dialogo. Se i file di tale lingua di dialogo non sono disponibili, il controllo numerico apre la versione inglese.

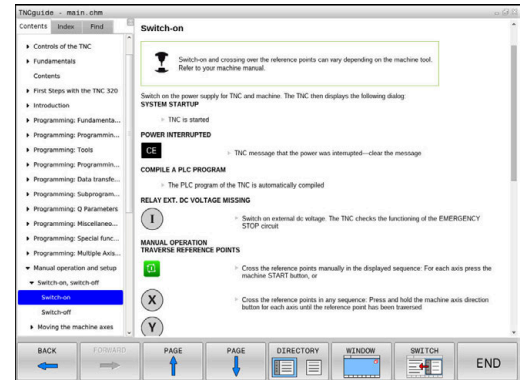

Sono disponibili in **TNCguide** le seguenti documentazioni utente:

- Manuale utente Programmazione Klartext (**BHBKlartext.chm**)
- Manuale utente Programmazione DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Manuale utente Configurazione, prova ed esecuzione di programmi NC (**BHBoperate.chm**)
- Manuale utente Programmazione di cicli di lavorazione (**BHBcycle.chm**)
- Manuale utente Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile (**BHBtchprobe.chm**)
- Eventuale manuale utente dell'applicazione **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Lista di tutti i messaggi d'errore NC (**errors.chm**)

Inoltre è anche disponibile il file book **main.chm**, in cui sono riassunti tutti i file CHM presenti.



Come opzione, il costruttore della macchina può includere in **TNCguide** documentazioni specifiche della macchina. In tale caso questi documenti compaiono come book separato nel file **main.chm**.

Uso di TNCguide

Richiamo di TNCguide

Per avviare **TNCguide**, sono disponibili le seguenti possibilità:

- Con il tasto **HELP**
- Cliccare con il mouse su un softkey, se in precedenza è stata cliccata l'icona di guida visualizzata in basso a destra sullo schermo
- Aprire un file di guida (file CHM) attraverso la Gestione file. Il controllo numerico può aprire qualsiasi file CHM, anche se questo non è memorizzato nella memoria interna del controllo numerico



Su una stazione di programmazione Windows, **TNCguide** si apre nel browser standard definito internamente al sistema.


Per molti softkey è disponibile una chiamata contestuale, con cui si può arrivare direttamente alla descrizione della funzione del rispettivo softkey. Questa funzionalità è disponibile solo con comando con mouse.

Procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare il livello softkey in cui è visualizzato il softkey desiderato
- ▶ Cliccare con il mouse sul simbolo di guida che il controllo numerico visualizza subito a destra sopra il livello softkey
- Il puntatore del mouse si trasforma in un punto interrogativo.
- ▶ Cliccare con il punto interrogativo sul softkey di cui si desidera chiarire la funzione
- Il controllo numerico apre **TNCguide**. Se per il softkey selezionato non esiste alcun punto di ingresso, il controllo numerico apre il log file **main.chm**. La dichiarazione desiderata può essere cercata manualmente immettendo il testo completo o tramite navigazione.

Anche se si sta editando un blocco NC, è disponibile un richiamo contestuale:

- ▶ Selezionare il blocco NC desiderato
- ▶ Evidenziare l'istruzione desiderata
- ▶ Premere il tasto **HELP**
- Il controllo numerico avvia il sistema di guida e visualizza la descrizione della funzione attiva. Questo non vale per funzioni ausiliarie o cicli del costruttore della macchina.

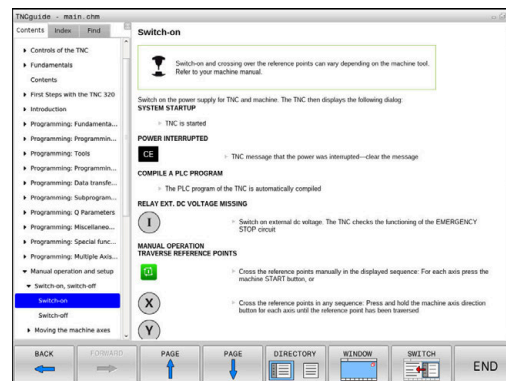

Navigazione in TNCguide

Il modo più facile per navigare in **TNCguide** è quello con il mouse. Sul lato sinistro è visualizzato l'indice. Cliccando sul triangolo orientato verso destra, visualizzare il capitolo sottostante oppure cliccando sulla voce corrispondente visualizzare direttamente la relativa pagina. L'uso è identico a quello di Windows Explorer.

I punti del testo per cui esiste un link (rimando) sono rappresentati in colore blu e sottolineati. Cliccando su un link si apre la pagina corrispondente.

Naturalmente si può usare TNCguide anche tramite i tasti e i softkey. La seguente tabella contiene una panoramica delle corrispondenti funzioni dei tasti.

Softkey	Funzione
	■ Indice a sinistra attivo: seleziona la voce sottostante oppure quella soprastante
	■ Finestra del testo di destra attiva: sposta la pagina in basso o in alto, se il testo o la grafica non sono completamente visualizzati
	■ Indice a sinistra attivo: apre l'indice. ■ Finestra del testo di destra attiva: nessuna funzione
	■ Indice a sinistra attivo: chiude l'indice ■ Finestra del testo di destra attiva: nessuna funzione
	■ Indice a sinistra attivo: visualizza la pagina selezionata con il tasto cursore ■ Finestra del testo di destra attiva: se il cursore è posizionato su un link, salta alla pagina cui si riferisce il link
	■ Indice a sinistra attivo: commuta la scheda tra visualizzazione dell'indice, visualizzazione dell'indice analitico e della funzione ricerca testo e commuta alla parte destra dello schermo ■ Finestra del testo di destra attiva: ritorna alla finestra a sinistra
	■ Indice a sinistra attivo: seleziona la voce sottostante oppure quella soprastante
	■ Finestra del testo di destra attiva: passa al link successivo
	Seleziona l'ultima pagina visualizzata
	Scorrimento avanti, se è stata impiegata più volte la funzione Seleziona l'ultima pagina visualizzata
	Pagina precedente
	Pagina successiva

Softkey	Funzione
	Visualizza/maschera l'indice
	Commuta tra la rappresentazione a tutto schermo e la rappresentazione ridotta. Nella rappresentazione ridotta si vede ancora una parte dell'interfaccia del controllo numerico
	L'applicazione del controllo numerico si attiva in modo che si possa operare sul controllo numerico mentre TNCguide è aperto. Se è attiva la rappresentazione a tutto schermo, il controllo numerico riduce automaticamente la dimensione della finestra prima del cambio dell'applicazione attiva
	Chiusura di TNCguide


Directory delle parole chiave

Le parole chiave più importanti sono riportate nell'indice analitico (scheda **Indice**) dove possono essere scelte direttamente cliccando con il mouse o selezionandole con i tasti cursore.

Il lato a sinistra è attivo.



- ▶ Selezionare la scheda **Indice**
- ▶ Selezionare con i tasti cursore o con il mouse la parola chiave desiderata
- In alternativa:
 - ▶ Inserire le lettere iniziali
 - > Il controllo numerico sincronizza l'indice analitico rispetto al testo immesso, in modo che la parola chiave possa essere trovata più rapidamente nella lista riportata.
 - ▶ Visualizzare con il tasto **ENT** le informazioni sulla parola chiave selezionata

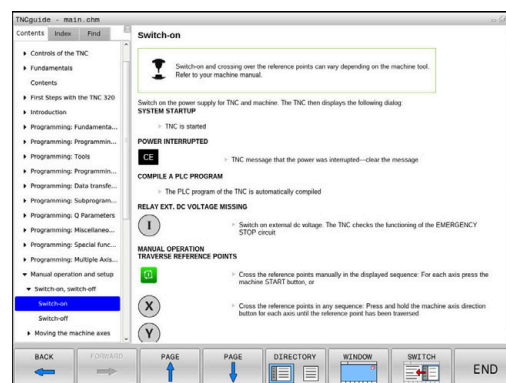

Ricerca testo completo

Nella scheda **Trova** si ha la possibilità di esplorare l'intero sistema **TNCguide** alla ricerca di una determinata parola.

Il lato a sinistra è attivo.



- ▶ Selezionare la scheda **Trova**
- ▶ Attivare il campo di immissione **Ricerca:**
- ▶ Immettere la parola da cercare
- ▶ Confermare con il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico elenca tutti i punti trovati che contengono tale parola.
- ▶ Utilizzare i tasti freccia per passare al punto desiderato.
- ▶ Con il tasto **ENT** visualizzare il punto trovato



La ricerca testo può essere eseguita ogni volta per una sola parola.

Attivando la funzione **Ricerca solo nei titoli**, il controllo numerico non esplora il testo completo ma solo tutti i titoli. La funzione si attiva con il mouse o mediante selezione e successiva conferma con il tasto di spaziatura.

Download di tutti i file di guida

I file di guida adatti al software del controllo numerico si trovano sulla homepage HEIDENHAIN:

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

Selezionare come descritto di seguito il file di guida idoneo:

- ▶ Controlli numerici TNC
- ▶ Serie, ad es. TNC 600
- ▶ Numero software NC desiderato, ad es. TNC 620 (81760x-17)



HEIDENHAIN ha semplificato lo schema delle versioni a partire dalla versione software NC 16:

- Il periodo di pubblicazione determina il numero di versione.
- Tutti i tipi di controllo numerico di un periodo di pubblicazione presentano lo stesso numero di versione.
- Il numero di versione delle stazioni di programmazione corrisponde al numero di versione del software NC.

- ▶ Dalla tabella **Guida online (TNCguide)** selezionare la lingua desiderata
- ▶ Scaricare il file ZIP
- ▶ Decomprimere il file ZIP
- ▶ Trasferire i file CHM dezippati sul controllo numerico nella directory **TNC:\tncguide\it** oppure nella corrispondente sottodirectory di lingua



Se si trasferiscono i file CHM al controllo numerico con **TNCremo**, selezionare il modo binario per file con l'estensione **.chm**.

Lingua	Directory TNC
Tedesco	TNC:\tncguide\de
Inglese	TNC:\tncguide\en
Ceco	TNC:\tncguide\cs
Francese	TNC:\tncguide\fr
Italiano	TNC:\tncguide\it
Spagnolo	TNC:\tncguide\es
Portoghese	TNC:\tncguide\pt
Svedese	TNC:\tncguide\sv
Danese	TNC:\tncguide\da
Finlandese	TNC:\tncguide\fi
Olandese	TNC:\tncguide\nl
Polacco	TNC:\tncguide\pl
Ungherese	TNC:\tncguide\hu
Russo	TNC:\tncguide\ru

Lingua	Directory TNC
Cinese (semplificato)	TNC:\tncguide\zh
Cinese (tradizionale)	TNC:\tncguide\zh-tw
Sloveno	TNC:\tncguide\sl
Norvegese	TNC:\tncguide\no
Slovacco	TNC:\tncguide\sk
Coreano	TNC:\tncguide\kr
Turco	TNC:\tncguide\tr
Rumeno	TNC:\tncguide\ro

3.7 Principi fondamentali NC


Sistemi di misura e indici di riferimento

Sugli assi della macchina sono previsti sistemi di misura che rilevano le posizioni della tavola e dell'utensile. Sugli assi lineari sono montati di norma sistemi di misura lineari, mentre sulle tavole rotanti e sugli assi rotativi sistemi di misura angolari.

Quando un asse si muove, il relativo sistema di misura genera un segnale elettrico dal quale il controllo numerico calcola l'esatta posizione dell'asse.

In caso di interruzione della tensione la correlazione tra la posizione degli assi e la posizione reale calcolata va persa. Per poter ristabilire questa correlazione, i sistemi di misura incrementali sono provvisti di indici di riferimento. Al superamento di un indice di riferimento il controllo riceve un segnale che definisce un punto di riferimento fisso della macchina. In questo modo il controllo numerico è in grado di ristabilire la correlazione tra la posizione reale e la posizione attuale della macchina. Con i sistemi di misura lineari e indici di riferimento a distanza codificata, gli assi della macchina devono essere spostati al massimo di 20 mm, con i sistemi di misura angolari al massimo di 20°.

Con i sistemi di misura assoluti, dopo l'accensione viene trasmesso al controllo un valore di posizione assoluto. In questo modo si ristabilisce subito dopo l'accensione, senza spostamento degli assi, la correlazione tra la posizione reale e la posizione attuale della slitta della macchina.

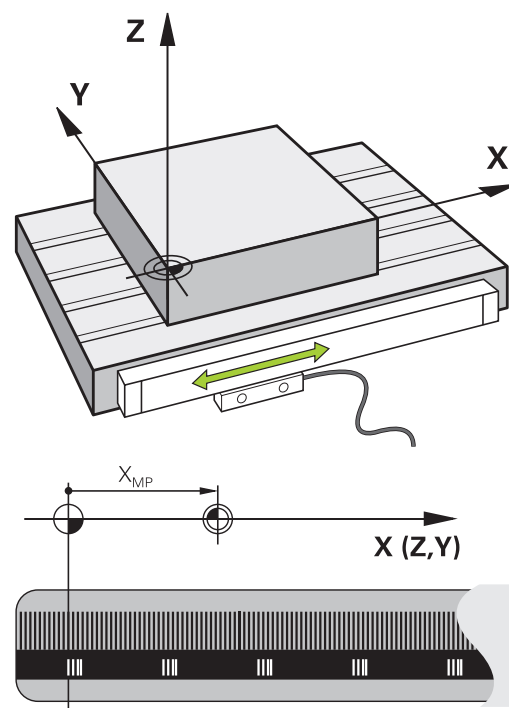

Assi programmabili

Gli assi programmabili del controllo numerico sono conformi di default alle definizioni degli assi della DIN 66217.

Le denominazioni degli assi programmati si trovano nella tabella seguente.


Asse principale	Asse parallelo	Asse rotativo
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C



Consultare il manuale della macchina.

Il numero, la denominazione e l'assegnazione degli assi programmabili dipende dalla macchina.

Il costruttore della macchina può definire altri assi, ad es. gli assi PLC.

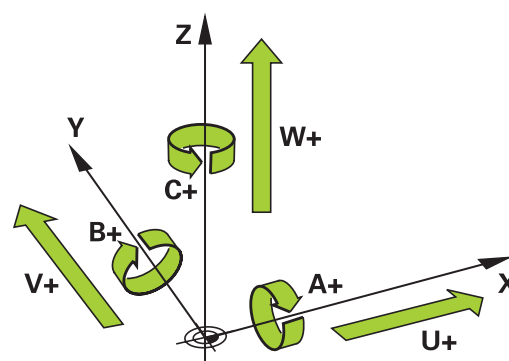

Sistemi di riferimento

È necessario un **sistema di riferimento** affinché il controllo numerico possa traslare un asse del percorso definito.

Come sistema di riferimento semplice per assi lineari viene impiegato sulla macchina utensile il sistema di misura lineare montato parallelo all'asse. Il sistema di misura lineare incorpora una **riga graduata**, un sistema di coordinate unidimensionale.

Per raggiungere un punto nel **piano**, il controllo numerico necessita di due assi e quindi di un sistema di riferimento con due dimensioni.

Per raggiungere un punto nello **spazio**, il controllo numerico necessita di tre assi e quindi di un sistema di riferimento con tre dimensioni. Se i tre assi sono disposti perpendicolarmente tra loro, si forma un cosiddetto **sistema di coordinate cartesiane tridimensionale**.



Secondo la regola della mano destra, le punte delle dita sono rivolte nelle direzioni positive dei tre assi principali.

Affinché un punto possa essere determinato in modo univoco nello spazio, accanto alla disposizione delle tre dimensioni è necessaria anche un'**origine delle coordinate**. Come origine delle coordinate in un sistema tridimensionale occorre un punto di intersezione comune. Tale punto di intersezione presenta le coordinate **X+0, Y+0 e Z+0**.




Per consentire al controllo numerico di eseguire ad esempio un cambio utensile sempre nella stessa posizione, una lavorazione sempre con riferimento alla posizione attuale del pezzo, il controllo numerico deve differenziare i vari sistemi di riferimento.

Il controllo numerico differenzia i seguenti sistemi di riferimento:

- Sistema di coordinate della macchina M-CS:
Machine Coordinate System
- Sistema di coordinate base B-CS:
Basic Coordinate System
- Sistema di coordinate del pezzo W-CS:
Workpiece Coordinate System
- Sistema di coordinate del piano di lavoro WPL-CS:
Working Plane Coordinate System
- Sistema di coordinate di immissione I-CS:
Input Coordinate System
- Sistema di coordinate dell'utensile T-CS:
Tool Coordinate System



Tutti i sistemi di riferimento sono collegati tra loro. Sono soggetti alla catena cinematica della relativa macchina utensile.
Il sistema di coordinate della macchina è quindi il sistema di riferimento.

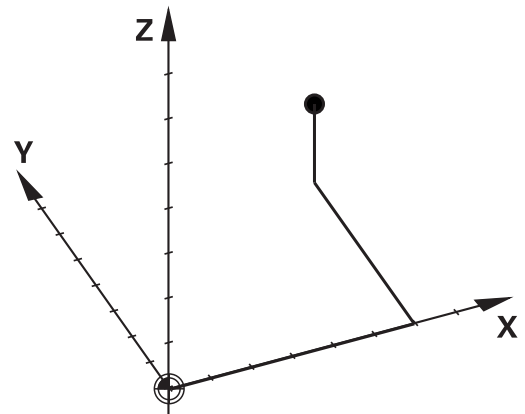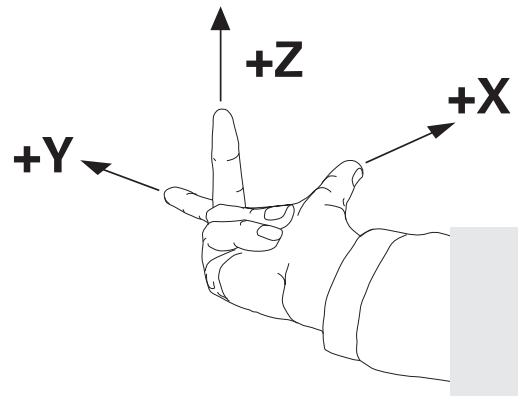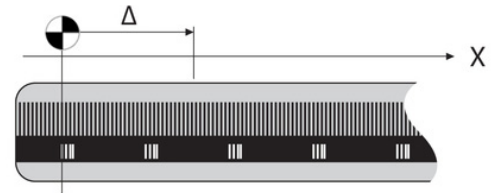

Sistema di coordinate della macchina M-CS


Il sistema di coordinate della macchina corrisponde alla descrizione della cinematica e quindi alla struttura meccanica effettiva della macchina utensile.

Siccome la struttura meccanica di una macchina utensile non corrisponde mai esattamente a un sistema di coordinate cartesiane, il sistema di coordinate della macchina si compone di diversi sistemi di coordinate unidimensionali. I sistemi di misura unidimensionali corrispondono agli assi fisici della macchina che non sono obbligatoriamente perpendicolari tra loro.

La posizione e l'orientamento dei sistemi di coordinate unidimensionali vengono definiti con l'aiuto di traslazioni e rotazioni partendo dal naso del mandrino nella descrizione della cinematica.

La posizione dell'origine delle coordinate, il cosiddetto punto zero macchina, viene definita dal costruttore nella configurazione della macchina. I valori nella configurazione della macchina definiscono la posizione zero dei sistemi di misura e dei relativi assi della macchina. Il punto zero macchina non si trova obbligatoriamente nel punto di intersezione teorico degli assi fisici. Può trovarsi quindi anche al di fuori del campo di traslazione.

Siccome i valori della configurazione della macchina non possono essere modificati dall'utente, il sistema di coordinate della macchina viene impiegato per determinare le posizioni costanti, ad es. punto di cambio utensile.

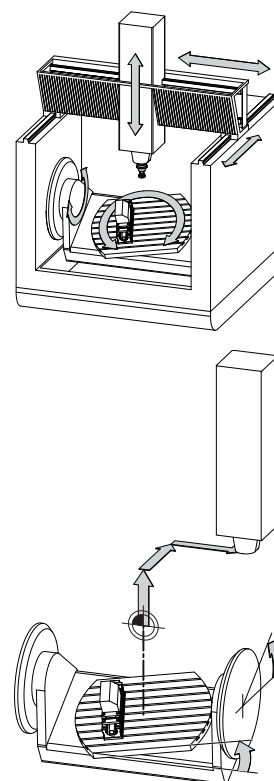

Punto zero macchina MCP:
Machine Zero Point

Softkey

Applicazione




L'operatore può definire asse per asse gli spostamenti nel sistema di coordinate della macchina, utilizzando i valori **OFFSET** della tabella Preset.



Il costruttore della macchina configura le colonne **OFFSET** della Gestione origini in modo adeguato alla macchina.

Ulteriori informazioni: "Gestione origini", Pagina 198

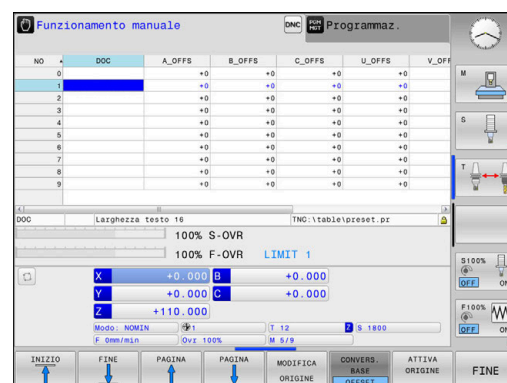

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

In funzione della macchina, il controllo numerico può disporre di una tabella origini pallet supplementare. Il costruttore della macchina può definire i valori **OFFSET**, che agiscono prima dei valori **OFFSET** della tabella origini definiti dall'operatore. La scheda **PAL** della visualizzazione di stato supplementare visualizza se e quale origine pallet è attiva. Siccome i valori **OFFSET** della tabella origini pallet non sono visibili o editabili, sussiste il pericolo di collisioni durante tutti i movimenti!

- Attenersi alla documentazione del costruttore della macchina
- Utilizzare le origini pallet esclusivamente in combinazione con pallet
- Prima della lavorazione verificare la visualizzazione della scheda **PAL**



Soltanto il costruttore della macchina può accedere al cosiddetto **OEM-OFFSET**. Con questo **OEM-OFFSET** possono essere definiti spostamenti aggiuntivi per gli assi rotativi e paralleli.

Tutti i valori **OFFSET** (tutte le possibilità di immissione **OFFSET** citate) nel loro complesso determinano la differenza tra la posizione **REALE** e la posizione **R.REAL** di un asse.

Il controllo numerico commuta tutti i movimenti nel sistema di coordinate della macchina, indipendentemente dal sistema di riferimento in cui vengono immessi i valori.

Esempio di una macchina a 3 assi con un asse Y come asse a cuneo che non è disposto perpendicolarmente al piano ZX:

- ▶ In modalità **Introduzione manuale dati** eseguire un blocco NC con **L IY+10**
- > Il controllo numerico determina i valori nominali richiesti dell'asse sulla base dei valori definiti.
- > Durante il posizionamento il controllo numerico sposta gli assi della macchina **Y e Z**.
- > Le visualizzazioni **R.REAL** e **R.NOM** mostrano i movimenti dell'asse Y e dell'asse Z nel sistema di coordinate della macchina.
- > Le visualizzazioni **REALE** e **NOMIN** mostrano esclusivamente un movimento dell'asse Y nel sistema di coordinate di immissione.
- ▶ In modalità **Introduzione manuale dati** eseguire un blocco NC con **L IY-10 M91**
- > Il controllo numerico determina i valori nominali richiesti dell'asse sulla base dei valori definiti.
- > Durante il posizionamento il controllo numerico sposta esclusivamente l'asse della macchina **Y**.
- > Le visualizzazioni **R.REAL** e **R.NOM** mostrano esclusivamente un movimento dell'asse Y nel sistema di coordinate della macchina.
- > Le visualizzazioni **REALE** e **NOMIN** mostrano i movimenti dell'asse Y e dell'asse Z nel sistema di coordinate di immissione.

L'operatore può programmare le posizioni con riferimento al punto zero macchina, ad es. con l'aiuto della funzione ausiliaria **M91**.


Sistema di coordinate base B-CS

Il sistema di coordinate base è un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale, la cui origine è la fine della descrizione della cinematica.

L'orientamento del sistema di coordinate base corrisponde nella maggior parte dei casi a quello del sistema di coordinate della macchina. Se un costruttore impiega trasformazioni cinematiche supplementari, possono subentrare eccezioni.

La descrizione della cinematica e quindi la posizione dell'origine delle coordinate per il sistema di coordinate base sono definite dal costruttore nella configurazione della macchina. I valori della configurazione della macchina non possono essere modificati dall'operatore.

Il sistema di coordinate base consente di definire la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del pezzo.

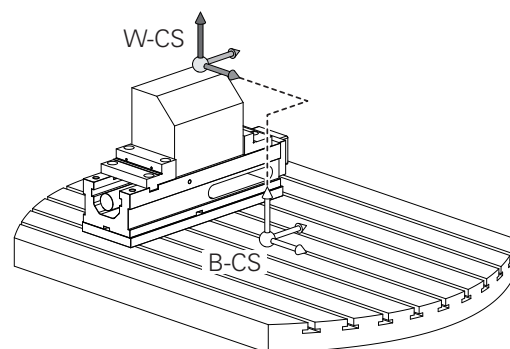

Softkey


Applicazione



L'operatore determina la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del pezzo, ad es. con l'aiuto di un sistema di tastatura 3D. I valori determinati vengono salvati dal controllo numerico con riferimento al sistema di coordinate base come valori **CONVERS. BASE** nella Gestione origini.



Il costruttore della macchina configura le colonne **CONVERS. BASE** della Gestione origini in modo adeguato alla macchina.

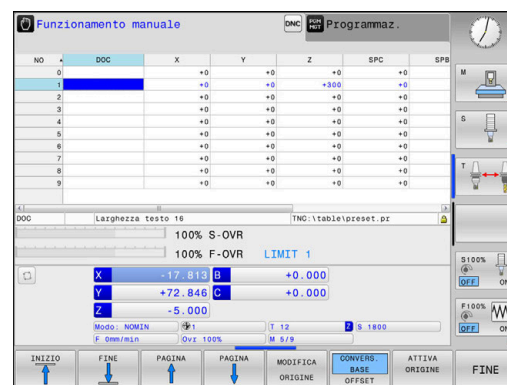

Ulteriori informazioni: "Gestione origini", Pagina 198

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

In funzione della macchina, il controllo numerico può disporre di una tabella origini pallet supplementare. Il costruttore della macchina può definire i valori **TRASFORM. BASE**, che agiscono prima dei valori **TRASFORM. BASE** della tabella origini definiti dall'operatore. La scheda **PAL** della visualizzazione di stato supplementare visualizza se e quale origine pallet è attiva. Siccome i valori **TRASFORM. BASE** della tabella origini pallet non sono visibili o editabili, sussiste il pericolo di collisioni durante tutti i movimenti!

- ▶ Attenersi alla documentazione del costruttore della macchina
- ▶ Utilizzare le origini pallet esclusivamente in combinazione con pallet
- ▶ Prima della lavorazione verificare la visualizzazione della scheda **PAL**

Sistema di coordinate pezzo W-CS

Il sistema di coordinate del pezzo è un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale, la cui origine è il riferimento attivo.


La posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del pezzo sono correlati ai valori **CONVERS. BASE** della riga attiva della tabella preset.

Softkey

Applicazione



L'operatore determina la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del pezzo, ad es. con l'ausilio di un sistema di tastatura 3D. I valori determinati vengono salvati dal controllo numerico con riferimento al sistema di coordinate base come valori **CONVERS. BASE** nella Gestione origini.

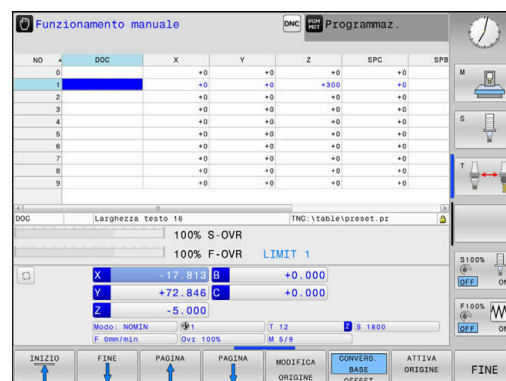


Ulteriori informazioni: "Gestione origini", Pagina 198

Nel sistema di coordinate del pezzo l'operatore definisce con l'ausilio di trasformazioni la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del piano di lavoro.

Trasformazioni nel sistema di coordinate del pezzo:

- funzioni **3D ROT**
 - funzioni **PLANE**
 - ciclo **19 PIANO DI LAVORO**
- ciclo **7 PUNTO ZERO**
(spostamento **prima** della rotazione del piano di lavoro)
- ciclo **8 SPECULARITA**
(specularità **prima** della rotazione del piano di lavoro)

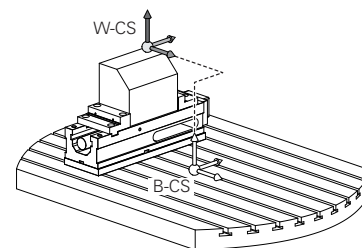




Il risultato di trasformazioni correlate dipende dalla sequenza di programmazione!

Programmare in ogni sistema di coordinate esclusivamente le trasformazioni (consigliate) indicate. Si applica sia per l'impostazione sia per il ripristino delle trasformazioni. L'uso divergente può comportare configurazioni inattese o indesiderate. Attenersi a tale scopo alle seguenti note per la programmazione.

Note per la programmazione:

- Se le trasformazioni (specularità e spostamento) vengono programmate prima delle funzioni **PLANE** (eccetto **PLANE AXIAL**), cambia la posizione del punto di rotazione (origine del sistema di coordinate del piano di lavoro WPL-CS) e l'orientamento degli assi rotativi
 - uno spostamento da solo modifica soltanto la posizione del punto di rotazione,
 - una specularità da sola modifica soltanto l'orientamento degli assi rotativi.
- In combinazione con **PLANE AXIAL** e il ciclo **19**, le conversioni programmate (specularità, rotazione e fattore di scala) non hanno alcun influsso sulla posizione del punto di rotazione o l'orientamento degli assi rotativi

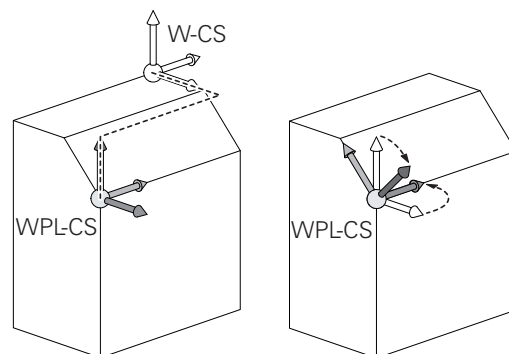

Senza conversioni attive nel sistema di coordinate del pezzo, la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del piano di lavoro e del sistema di coordinate del pezzo sono identici.

Su una macchina a 3 assi o per una pura lavorazione a 3 assi non sono presenti trasformazioni nel sistema di coordinate del pezzo. Con questo presupposto, i valori **CONVERS. BASE** della riga attiva della tabella preset intervengono direttamente sul sistema di coordinate del piano di lavoro.

Nel sistema di coordinate del piano di lavoro sono naturalmente possibili altre trasformazioni

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate piano di lavoro WPL-CS", Pagina 122

Sistema di coordinate piano di lavoro WPL-CS

Il sistema di coordinate del piano di lavoro è un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale.

La posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del piano di lavoro dipendono dalle trasformazioni attive nel sistema di coordinate del pezzo.

- i** Senza trasformazioni attive nel sistema di coordinate del pezzo, la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate del piano di lavoro e del sistema di coordinate del pezzo sono identici.
- Su una macchina a 3 assi o per una pura lavorazione a 3 assi non sono presenti trasformazioni nel sistema di coordinate del pezzo. Con questo presupposto, i valori **CONVERS. BASE** della riga attiva della tabella preset intervengono direttamente sul sistema di coordinate del piano di lavoro.

Nel sistema di coordinate del piano di lavoro l'operatore definisce con l'ausilio di trasformazioni la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate di immissione.




Trasformazioni nel sistema di coordinate del piano di lavoro:

- ciclo **7 PUNTO ZERO**
- ciclo **8 SPECULARITA**
- ciclo **10 ROTAZIONE**
- ciclo **11 FATTORE SCALA**
- ciclo **26 FATT. SCALA ASSE**
- **PLANE RELATIVE**

- i** Come funzione **PLANE** è attiva **PLANE RELATIVE** nel sistema di coordinate del pezzo e orienta il sistema di coordinate del piano di lavoro.
- I valori della rotazione aggiuntivi si riferiscono quindi sempre al sistema di coordinate attuale del piano di lavoro.

- i** Il risultato di trasformazioni correlate dipende dalla sequenza di programmazione!



- i** Senza trasformazioni attive nel sistema di coordinate del piano di lavoro, la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate di immissione e del piano di lavoro sono identici.
- Su una macchina a 3 assi o per una pura lavorazione a 3 assi non sono inoltre presenti trasformazioni nel sistema di coordinate del pezzo. Con questo presupposto, i valori **CONVERS. BASE** della riga attiva della tabella preset intervengono direttamente sul sistema di coordinate di immissione.

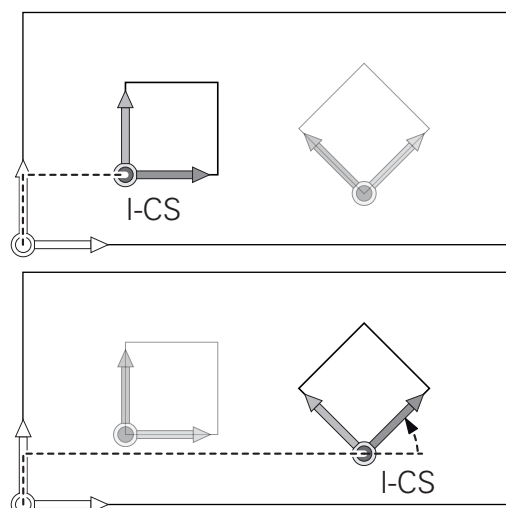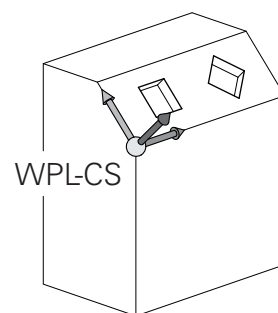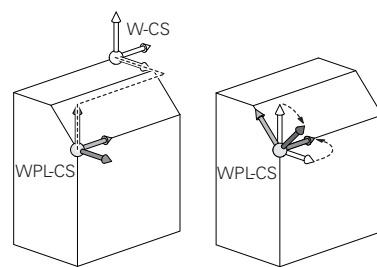

Sistema di coordinate di immissione I-CS

Il sistema di coordinate di immissione è un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale.

La posizione e l'orientamento del sistema di coordinate di immissione dipendono dalle trasformazioni attive nel sistema di coordinate del piano di lavoro.

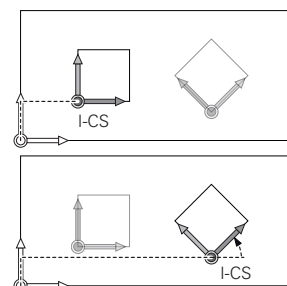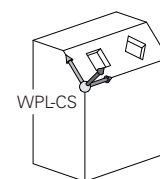

i Senza trasformazioni attive nel sistema di coordinate del piano di lavoro, la posizione e l'orientamento del sistema di coordinate di immissione e del piano di lavoro sono identici. Su una macchina a 3 assi o per una pura lavorazione a 3 assi non sono inoltre presenti trasformazioni nel sistema di coordinate del pezzo. Con questo presupposto, i valori **CONVERS. BASE** della riga attiva della tabella preset intervengono direttamente sul sistema di coordinate di immissione.

Nel sistema di coordinate di immissione l'operatore definisce con l'ausilio di blocchi di traslazione la posizione dell'utensile e quindi la disposizione del sistema di coordinate dell'utensile.

i Anche le visualizzazioni **NOMIN**, **REALE**, **INSEG** e **DISREA** si riferiscono al sistema di coordinate di immissione.

Blocchi di traslazione nel sistema di coordinate di immissione:

- blocchi di traslazione parassiali
- blocchi di traslazione con coordinate cartesiane o polari
- blocchi di traslazione con coordinate cartesiane e vettori normali alla superficie

Esempio

7 X+48 R+

7 L X+48 Y+102 Z-1.5 R0


7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 R0

i Anche per blocchi di traslazione con vettori normali alla superficie, la disposizione del sistema di coordinate dell'utensile è determinata dalle coordinate cartesiane X, Y e Z.

In combinazione con la compensazione utensile 3D, è possibile spostare lungo i vettori normali alla superficie la disposizione del sistema di coordinate dell'utensile.

i L'orientamento del sistema di coordinate dell'utensile può essere eseguito in diversi sistemi di riferimento.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate utensile T-CS", Pagina 124

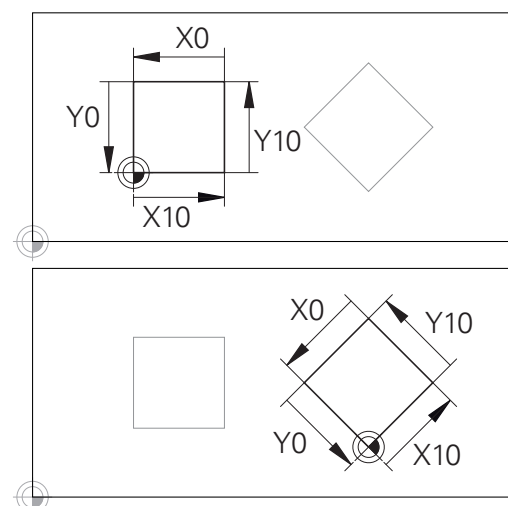

Un profilo riferito all'origine del sistema di coordinate di immissione può essere trasformato a piacere con estrema semplicità.



Sistema di coordinate utensile T-CS

Il sistema di coordinate dell'utensile è un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale, la cui origine è l'origine dell'utensile. A questo punto fanno riferimento i valori della tabella utensili, **L** e **R** per utensili per fresare e **ZL**, **XL** e **YL** per utensili per tornire.

Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138

In conformità ai valori della tabella utensili, l'origine del sistema di coordinate dell'utensile viene spostata sul punto di guida dell'utensile TCP. TCP sta per **T**ool **C**enter **P**oint.

Se il programma NC non si riferisce alla punta utensile, il punto di guida utensile deve essere spostato. Lo spostamento necessario viene eseguito nel programma NC con l'ausilio dei valori delta alla chiamata utensile.

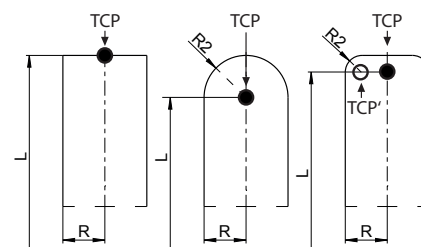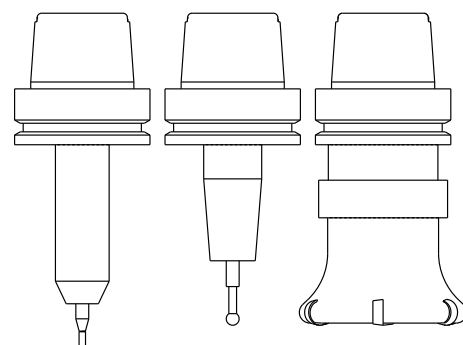

i La posizione del TCP indicata nella grafica è obbligatoria in combinazione con la compensazione utensile 3D.

i Nel sistema di coordinate di immissione l'operatore definisce con l'ausilio di blocchi di traslazione la posizione dell'utensile e quindi la disposizione del sistema di coordinate dell'utensile.

Con funzione **TCPM** attiva o con funzione ausiliaria **M128** attiva, l'orientamento del sistema di coordinate dell'utensile dipende dall'inclinazione attuale dell'utensile.

L'inclinazione dell'utensile è definita dall'operatore nel sistema di coordinate della macchina o nel sistema di coordinate del piano di lavoro.

Inclinazione dell'utensile nel sistema di coordinate della macchina:

Esempio

```
7 L X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128
```

Inclinazione dell'utensile nel sistema di coordinate del piano di lavoro:


Esempio

```
6 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS
```

```
7 L A+0 B+45 C+0 R0 F2500
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 TX-0.08076201 TY-0.34090025 TZ0.93600126 R0
  M128
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
  NZ0.8848844 R0 M128
```

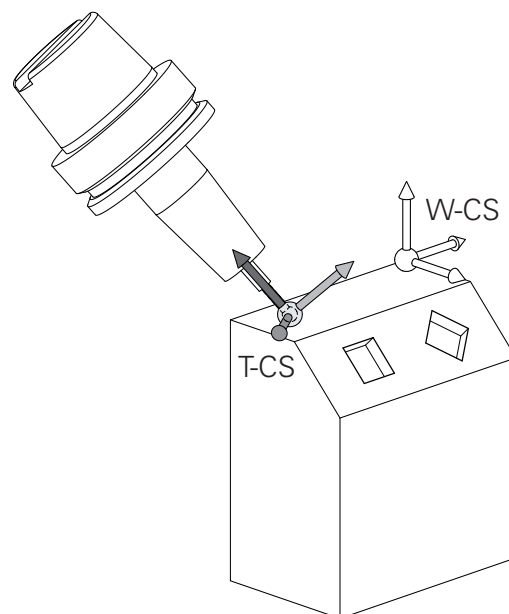


i Per i blocchi di traslazione visualizzati con vettori è possibile una compensazione utensile 3D con l'ausilio dei valori di compensazione **DL**, **DR** e **DR2** dal blocco **TOOL CALL** o dalla tabella di compensazione **.tco**.

Le funzionalità dei valori di compensazione dipendono dal tipo di utensile.

Il controllo numerico rileva i diversi tipi di utensile con l'ausilio delle colonne **L**, **R** e **R2** della tabella utensili:

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$
→ fresa a candela
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ fresa frontale raggiata o fresa a sfera
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ fresa a raggio laterale o fresa torica

i Senza la funzione **TCPM** o la funzione ausiliaria **M128**, l'orientamento del sistema di coordinate dell'utensile e di immissione è identico.

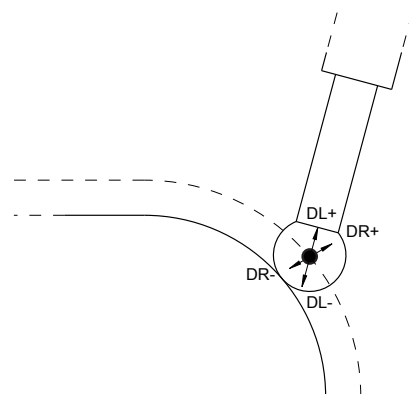

3.8 Accessori: sistemi di tastatura 3D e volantini elettronici HEIDENHAIN

Sistemi di tastatura 3D (opzione #17)

Applicazioni dei sistemi di tastatura 3D di HEIDENHAIN:

- allineare automaticamente i pezzi
- impostare le origini in modo rapido e preciso
- eseguire misurazioni sui pezzi durante l'esecuzione del programma
- misurare e controllare gli utensili



Tutte le funzioni dei cicli di tastatura sono descritte nel manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**. Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.
ID: 1303431-xx

Sistemi di tastatura digitali TS 260, TS 460, TS 642, TS 740 e TS 760

I sistemi di tastatura TS 248 e TS 260 sono particolarmente economici e trasmettono i segnali di commutazione tramite cavo.

Per macchine con sistema di cambio utensili sono indicati i sistemi di tastatura senza cavo TS 642 e TS 740 e i più piccoli sistemi di tastatura TS 460 e TS 760. Tutti i sistemi di tastatura citati dispongono di trasmissione dei segnali a infrarossi. TS 460 e TS 760 consentono anche la trasmissione a infrarossi. TS 460 offre inoltre una protezione anticollisione opzionale.

Nei sistemi di tastatura digitali HEIDENHAIN un sensore ottico, non soggetto ad usura, o diversi sensori di pressione di elevata precisione (TS 740 e TS 760) registrano la deflessione del tastatore. La deflessione determina il segnale di commutazione in base al quale il controllo numerico provvede a salvare il valore reale della posizione attuale del sistema di tastatura.

Sistemi di tastatura utensile TT 160 e TT 460

I sistemi di tastatura TT 160 e TT 460 consentono una misurazione e una verifica efficienti e precise delle quote dell'utensile.

Il controllo numerico mette a disposizione cicli che consentono di determinare il raggio e la lunghezza dell'utensile con mandrino fisso o rotante. Grazie alla sua esecuzione robusta e all'elevato grado di protezione, il sistema di tastatura utensile risulta insensibile al contatto con refrigeranti e trucioli.

Il segnale di commutazione viene generato da un sensore ottico esente da usura. Il segnale viene trasmesso via cavo per il sistema di tastatura TT 160. Il sistema di tastatura TS 460 consente una trasmissione radio e a infrarossi.



Volantini elettronici HR

I volantini elettronici facilitano lo spostamento manuale degli assi. Il percorso di traslazione per ogni giro di volantino è selezionabile in un ampio campo. Oltre ai volantini ad incasso HR 130 e HR 150, HEIDENHAIN offre anche i volantini portatili HR 510, HR 520 e HR 550FS.

Ulteriori informazioni: "Traslazione con volantini elettronici", Pagina 179



Sui controlli numerici con interfaccia seriale (**HSCI**: HEIDENHAIN Serial Controller Interface) per componenti del controllo numerico è anche possibile collegare contemporaneamente diversi volantini elettronici e utilizzarli alternativamente.

La configurazione è di competenza del costruttore della macchina!



4

Utensili

4.1 Dati utensile

Numero utensile, nome utensile

Ogni utensile viene identificato da un numero tra 0 e 32767.
Lavorando con tabelle utensili si possono assegnare inoltre dei nomi utensile. I nomi utensile possono essere composti da 32 caratteri al massimo.



Caratteri ammessi: # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Le lettere minuscole vengono automaticamente sostituite dal controllo numerico con le corrispondenti lettere maiuscole.

Caratteri non ammessi: <carattere di spaziatura> ! " ' () * + ; , < = > ? [/] ^ ` { | } ~

L'utensile con il numero 0 viene identificato quale "utensile zero" con lunghezza L=0 e raggio R=0. Anche nelle tabelle utensili il T0 dovrà essere definito con L=0 e R=0.

Il nome dell'utensile deve essere definito in modo univoco!

Se il controllo numerico trova ad es. nel magazzino diversi utensili disponibili, il controllo numerico inserisce l'utensile con la minima durata residua.

- Utensile che si trova nel mandrino
- Utensile che si trova nel magazzino



Consultare il manuale della macchina.

Se sono presenti diversi magazzini, il costruttore della macchina può definire una sequenza di ricerca degli utensili nei magazzini.

- Utensile definito nella tabella utensili ma attualmente non presente nel magazzino

Se il controllo numerico trova ad es. nel magazzino diversi utensili disponibili, il controllo numerico inserisce l'utensile con la minima durata residua.

ID database

In un database utensili per tutte le macchine è possibile identificare gli utensili con ID del database univoci, ad es. all'interno di un'officina. In questo modo è possibile coordinare più facilmente gli utensili di più macchine.

Il controllo numerico non consente alcuna chiamata utensile con l'ID database.

Per utensili indicizzati gli ID database possono essere definiti soltanto per l'utensile principale presente fisicamente oppure come ID per il blocco dati in ogni indice.

Ulteriori informazioni: "Principi fondamentali della tabella utensili", Pagina 133


Un ID database può comprendere max 40 caratteri ed è unico nella Gestione utensili.

Lunghezza utensile L

La lunghezza utensile **L** viene inserita come lunghezza assoluta riferita all'origine dell'utensile.

i Il controllo numerico necessita della lunghezza utensile assoluta per numerose funzioni come ad es. la simulazione di asportazione o **Controllo anticollisione dinamico DCM**.

La lunghezza assoluta di un utensile si riferisce sempre all'origine dell'utensile. Di regola il costruttore della macchina colloca l'origine dell'utensile sul naso del mandrino.

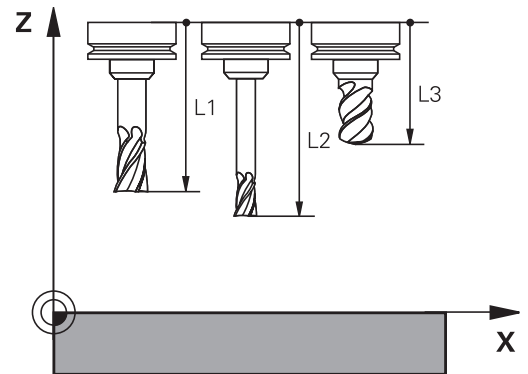

Determinazione della lunghezza utensile

Misurare gli utensili esternamente con un dispositivo di presetting o direttamente sulla macchina, ad es. con un sistema di tastatura utensile. Se non esistono le possibilità di misura citate, è anche possibile determinare le lunghezze utensile.

Sono disponibili le seguenti possibilità per determinare la lunghezza utensile:

- con un calibro a blocchetto
- con una spina calibrata (utensile di prova)

i Prima di determinare la lunghezza utensile, è necessario impostare l'origine nell'asse del mandrino.

Determinazione della lunghezza utensile con un calibro a blocchetto

i Per poter applicare l'impostazione origine con un calibro a blocchetto, l'origine dell'utensile deve trovarsi sul naso del mandrino.


L'origine deve essere impostata sulla superficie che viene successivamente sfiorata con l'utensile. Tale superficie deve eventualmente essere ancora creata.

Per l'impostazione dell'origine con un blocchetto, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Posizionare il calibro a blocchetto sulla tavola della macchina
- ▶ Posizionare il naso del mandrino accanto al calibro a blocchetto
- ▶ Spostare gradualmente in direzione **Z+** fino a poter spostare il calibro a blocchetto proprio sotto il naso del mandrino
- ▶ Definire l'origine in **Z**

La lunghezza dell'utensile viene determinata come descritto di seguito:

- ▶ Inserire l'utensile
- ▶ Sfiocare la superficie
- ▶ Il controllo numerico visualizza la lunghezza utensile assoluta come posizione reale nella visualizzazione di posizione.

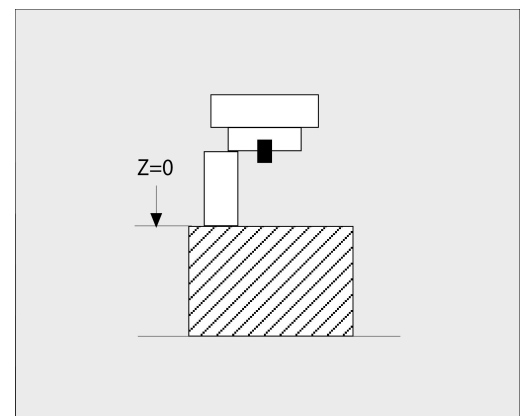


Determinazione della lunghezza utensile con una spina calibrata e un calibro

Per l'impostazione dell'origine con una spina calibrata e un calibro, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Serrare il calibro sulla tavola della macchina
- ▶ Portare l'anello interno mobile del calibro alla stessa altezza dell'anello esterno fisso
- ▶ Portare il comparatore su 0
- ▶ Portarsi con la spina calibrata sull'anello interno mobile
- ▶ Definire l'origine in **Z**

La lunghezza dell'utensile viene determinata come descritto di seguito:

- ▶ Inserire l'utensile
- ▶ Portarsi con l'utensile sull'anello interno mobile finché il comparatore visualizza 0
- Il controllo numerico visualizza la lunghezza utensile assoluta come posizione reale nella visualizzazione di posizione.

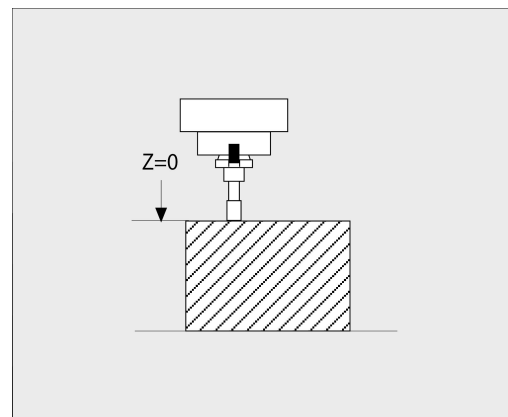

Raggio utensile R

Il raggio R dell'utensile viene inserito direttamente.

Principi fondamentali della tabella utensili

In una tabella utensili possono essere definiti fino a 32.767 utensili con relativa memorizzazione dei loro dati.

Le tabelle utensili devono essere impiegate nei seguenti casi:

- Se si vogliono impiegare utensili indicizzati quali ad esempio punte a più diametri con diverse compensazioni della lunghezza
Ulteriori informazioni: "Utensile indicizzato", Pagina 134

- Se la macchina è dotata di un cambiautensili automatico

- Se si desidera lavorare con il ciclo **22**

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

- Si desidera lavorare con i cicli da **251** a **254**

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

La cancellazione della riga 0 dalla tabella utensili danneggia la struttura della tabella stessa. Di seguito gli utensili bloccati non vengono eventualmente più identificati come bloccati e non funziona nemmeno la ricerca di un utensile gemello. Il successivo inserimento di una riga 0 non risolve questo problema. La tabella utensili originaria è permanentemente danneggiata!

- Ripristinare la tabella utensili
 - Ampliare la tabella utensili difettosa di una nuova riga 0
 - Copiare la tabella utensili difettosa (ad es. toolcopy.it)
 - Cancellare la tabella utensili difettosa (tool.t attuale)
 - Eseguire la copia (toolcopy.t) come tool.t
 - Cancellare la copia (toolcopy.t)
- Contattare il Servizio Assistenza HEIDENHAIN (NC Helpline)



Tutti i nomi delle tabelle devono iniziare con una lettera. Tenere presente questo presupposto in fase di creazione e gestione di altre tabelle.

La visualizzazione della tabella può essere selezionata con il tasto di **ripartizione dello schermo**. Sono disponibili una vista a lista o una vista a maschera.

Altre impostazioni quali ad es. **ORDINA/ COLONNE**, si eseguono dopo l'apertura del file.

Commutazione della vista della tabella utensili

Il controllo numerico visualizza la tabella utensili in combinazione con la visualizzazione di posizione o a schermo intero.

 


Non in combinazione con la Gestione utensili estesa (opzione #93).


La vista della tabella utensili si commuta come descritto di seguito.



- Premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



 - Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Impostare il softkey **VIS. POS.** su **ON**
- Il controllo numerico attiva la visualizzazione di posizione.

Utensile indicizzato

Punte a più diametri, frese per scanalature a T, frese a disco o utensili generici con diverse indicazioni di lunghezza e raggio non possono essere completamente definiti in una riga della tabella utensili. Ogni riga della tabella consente esclusivamente una definizione di lunghezza e raggio.

Per poter assegnare a un utensile più dati correttivi (diverse righe della tabella utensili), completare una definizione utensile presente (**T 5**) aggiungendo un numero utensile indicizzato (ad. es. **T 5.1**). Ogni riga supplementare della tabella si compone del numero utensile originario, di un punto e un indice (in ordine crescente da 1 a 9). La riga originaria della tabella utensili contiene la lunghezza massima dell'utensile, le lunghezze delle righe successive si avvicinano al punto di attacco utensile.

Per creare un numero utensile indicizzato (riga tabella), procedere come descritto di seguito.



- Aprire la tabella utensili
- Premere il softkey **INSERIRE RIGA**
- Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Inserire riga**
- Nel campo di immissione **Numero linee =** definire il numero delle righe supplementari
- Nel campo di immissione **Numero utensile** inserire il numero utensile originario, incl. indice
- Confermare con **OK**
- Il controllo numerico amplia la tabella utensili aggiungendo la riga supplementare.



Se si utilizza la Gestione utensili estesa (opzione #93), è possibile inserire un utensile indicizzato con l'ausilio del softkey **INSERISCI INDICE**. Il controllo numerico crea l'indice progressivo e acquisisce tutti i valori dell'utensile originario.

Ricerca rapida del nome dell'utensile

Se il softkey **EDIT** si trova su **OFF**, è possibile eseguire la ricerca del nome di un utensile:

- ▶ Inserire le lettere iniziali del nome utensile, ad es. **MI**
- ▶ Il controllo numerico visualizza una finestra di dialogo con il testo immesso e salta sul primo risultato della ricerca.
- ▶ Inserire altre lettere per limitare la selezione, ad es. **MILL**
- ▶ Se il controllo numerico non trova più alcun risultato con le lettere immesse, è possibile saltare sulla lettera immessa per ultima, ad es. **L** come con i tasti cursore tra i risultati della ricerca

La ricerca rapida funziona anche nella selezione utensili nel blocco **TOOL CALL**.

Visualizzazione limitata a determinati tipi di utensile (impostazione filtro)

- ▶ Premere il softkey **FILTRO TABELLE**
- ▶ Selezionare il tipo di utensile desiderato tramite softkey
- ▶ Il controllo numerico visualizza solo gli utensili del tipo selezionato.
- ▶ Eliminare di nuovo il filtro: premere il softkey **VIS.TUTTI**



Consultare il manuale della macchina.
Il costruttore adatta sulla macchina le funzioni dei filtri.

Softkey	Funzioni di filtraggio della tabella utensili
	Selezione della funzione di filtraggio
	Eliminazione delle impostazioni di filtraggio e visualizzazione di tutti gli utensili
	Impiego dei filtri standard
	Visualizzazione di tutte le punte nella tabella utensili
	Visualizzazione di tutte le frese nella tabella utensili
	Visualizzazione di tutti i maschi/di tutte le frese per filettare nella tabella utensili
	Visualizzazione di tutti i tastatori nella tabella utensili

Mascheramento o ordinamento delle colonne della tabella utensili

La rappresentazione della tabella utensili può essere adattata alle proprie esigenze. Le colonne da non visualizzare possono essere semplicemente nascoste.

- ▶ Premere il softkey **ORDINA/ COLONNE**
- ▶ Selezionare il nome desiderato della colonna con il tasto cursore
- ▶ Premere il softkey **NASCONDI COLONNA** per eliminare tale colonna dalla vista a tabella

È anche possibile modificare la sequenza in cui vengono visualizzate le colonne:

- ▶ Con la casella **Spostare davanti a:** è possibile modificare la sequenza in cui le colonne della tabella vengono visualizzate. La voce evidenziata nelle **Colonne visualizzate:** è spostata prima di questa colonna

Nella maschera è possibile lavorare con un mouse collegato o con i tasti di navigazione.

Procedere come descritto di seguito:



- ▶ Premere i tasti di navigazione per saltare nei campi di immissione
- ▶ All'interno di un campo di immissione navigare con i tasti freccia
- ▶ Aprire il menu di selezione con il tasto **GOTO**



La funzione **Fissare numero colonne** consente di definire il numero di colonne (0 - 3) da fissare sul bordo sinistro dello schermo. Anche se si naviga verso destra nella tabella, queste colonne rimangono comunque visibili.

Creazione e attivazione della tabella utensili in INCH



Se il controllo numerico si commuta sull'unità di misura **INCH**, l'unità di misura della tabella utensili non cambia in automatico.

Se si desidera modificare anche qui l'unità di misura, è necessario creare una nuova tabella utensili.

Per creare e attivare una tabella utensili in **INCH**, procedere come indicato di seguito:



- ▶ Selezionare la modalità **Introduzione manuale dati**

- ▶ Richiamare l'utensile zero (T0)

- ▶ Riavviare il controllo numerico

- ▶ **Non** confermare con **CEInterruzione tensione**

- ▶ Selezionare il modo operativo **Programmazione**.



- ▶ Aprire la Gestione file

- ▶ Aprire la cartella **TNC:\table**

 
- ▶ Rinominare il file **tool.t**, ad es. in **tool_mm.t**

- ▶ Creare il file **tool.t**



- ▶ Selezionare l'unità di misura **INCH**

- ▶ Il controllo numerico apre la nuova tabella utensili vuota.



- ▶ Aggiungere righe, ad es. 100 righe

- ▶ Il controllo numerico aggiunge le righe.

- ▶ Posizionare il cursore nella colonna **L** della riga **0**

- ▶ Inserire **0**

- ▶ Posizionare il cursore nella colonna **R** della riga **0**

- ▶ Inserire **0**



- ▶ Confermare l'immissione



- ▶ Aprire la Gestione file

- ▶ Aprire un programma NC qualsiasi



- ▶ Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**

- ▶ Confermare con **CEInterruzione tensione**



- ▶ Aprire la tabella utensili

- ▶ Verificare la tabella utensili



Un'altra tabella in cui l'unità di misura non viene automaticamente modificata è la tabella origini.

Ulteriori informazioni: "Creazione e attivazione della tabella origini in INCH", Pagina 199

Immissione dei dati utensile nella tabella

Dati utensile standard

Parametro	Significato	Dialogo
T	Numero con cui l'utensile viene richiamato nel programma NC (ad es. 5, indicizzato: 5.2)	-
NAME	Nome con cui l'utensile viene richiamato nel programma NC (max 32 caratteri, solo caratteri maiuscoli, nessuno spazio)	Nome utensile?
L	Lunghezza utensile L	Lunghezza utensile?
R	Raggio utensile R	Raggio utensile?
R2	Raggio utensile R2 per frese a raggio laterale (solo per la compensazione tridimensionale del raggio o la simulazione grafica della lavorazione con Fresa sferica)	Raggio utensile 2?
DL	Valore delta per la lunghezza L dell'utensile	Sovram. lunghezza utensile?
DR	Valore delta per il raggio R dell'utensile	Sovram. raggio utensile?
DR2	Valore delta per il raggio R2 dell'utensile	Sovram. raggio utensile 2?
TL	Impostazione del blocco dell'utensile (TL : per Tool Locked = ingl. utensile bloccato)	Utensile bloccato? Sì=ENT/No=NOENT
RT	Numero dell'utensile gemello, quale utensile sostitutivo (RT : per Replacement Tool = ingl. utensile sostitutivo) Campo vuoto o immissione 0 significa nessun utensile gemello	Utensile gemello?
TIME1	Durata massima dell'utensile in minuti. Questa funzione dipende dalla macchina ed è descritta nel manuale della stessa	Durata massima dell'utensile?
TIME2	Durata massima dell'utensile in minuti alla chiamata utensile: al raggiungimento o al superamento del valore da parte della durata corrente, il controllo numerico attiva con il successivo TOOL CALL (con indicazione dell'asse utensile) il cambio sull'utensile gemello	Durata mass. utensile TOOL CALL?
CUR_TIME	Durata attuale dell'utensile in minuti: il controllo numerico aggiorna automaticamente la durata corrente (CUR_TIME : per CURrent TIME = ingl. tempo corrente). Per gli utensili già utilizzati si può prestabilire una determinata durata	Durata attuale dell' utensile?
TYP	Tipo di utensile: premere il tasto ENT per editare il campo. Il tasto GOTO apre una finestra nella quale si può selezionare il tipo di utensile. Aprire la finestra in primo piano nella Gestione utensili mediante il softkey SELEZIONE . I tipi di utensili possono essere assegnati per limitare con le impostazioni dei filtri che venga visualizzato nella tabella solo il tipo desiderato	Tipo utensile?
DOC	Commento all'utensile (max 32 caratteri)	Commento utensile?
PLC	Informazione su questo utensile, da trasferire sul PLC	Stato PLC?
LCUTS	Lunghezza del tagliente dell'utensile Immettendo un valore si limita la profondità incremento per i cicli	Lungh. tagliente asse utensile?

Parametro	Significato	Dialogo
LU	Lunghezza utile dell'utensile per cicli di foratura e cicli 25x . L'immissione di un valore limita la profondità di penetrazione dell'utensile in cicli. In combinazione con RN , LU può essere anche maggiore di LCUTS .	Lunghezza utile dell'utensile?
RN	Raggio collo per la definizione esatta dell'utensile per la simulazione grafica ad es. di frese a candela o frese a disco rettificate Una rettifica libera RN è possibile esclusivamente per LU > LCUTS e visibile all'interno della simulazione grafica.	Raggio collo dell'utensile?
ANGLE	Angolo di entrata massimo dell'utensile nella penetrazione con pendolamento per cicli	Angolazione massima?
TMAT	Lunghezza tagliente utensile per il calcolatore dei dati di taglio	Materiale tagliente?
CUTDATA	Tabella dei dati di taglio per il calcolatore dei dati di taglio	Tabella dati di taglio?
NMAX	Limitazione del numero di giri del mandrino per questo utensile. Viene controllato sia il valore programmato (messaggio d'errore) sia un aumento del numero di giri tramite potenziometro. Funzione non attiva: inserire -. Campo di immissione: da 0 a +999 999, funzione inattiva: inserire -	N. giri max [1/min]
LIFTOFF	Definizione se il controllo numerico deve disimpegnare l'utensile in direzione dell'asse positivo in caso di Stop NC, per evitare danneggiamenti sul pezzo. Se Y è definito, il controllo numerico solleva l'utensile dal profilo, qualora sia stata attivata la funzione M148 . Ulteriori informazioni: "Sollevamento automatico dell'utensile dal profilo in caso di Stop NC: M148", Pagina 319	Sollevam. ammesso? Si=ENT/No=NOENT
TP_NO	Rimando al numero del sistema di tastatura nella relativa tabella	Numero del sistema di tastatura
T-ANGLE	Angolo del tagliente dell'utensile. Viene utilizzato dal ciclo 240 per calcolare dal diametro inserito la profondità di centratura	Angolo del tagliente
PITCH	Passo dell'utensile. Viene utilizzato dal ciclo 206 , 207 e 208 . Un segno positivo corrisponde alla filettatura destrorsa	Passo filetto utensile?
LAST_USE	Data e ora alla quale l'utensile è stato per l'ultima volta nel mandrino	Data/Ora ultimo impiego utensile
PTYP	Tipo di utensile da valutare nella tabella posti Consultare il manuale della macchina. La funzione viene definita dal costruttore della macchina!	Tipo utens. per la tab. posti?
ACC	Attivazione o disattivazione della soppressione attiva delle vibrazioni per il relativo utensile (Pagina 322). Campo di immissione: N (inattivo) e Y (attivo)	ACC attiva? Si=ENT/No=NOENT

Parametro	Significato	Dialogo
KINEMATIC	Visualizzare la cinematica del portautensili con il softkey SELEZIONE . Nella Gestione utensili confermare il nome del file e il percorso con l'ausilio del softkey SELEZIONE e con il softkey OK . Ulteriori informazioni: "Assegnazione di portautensili", Pagina 170	Cinematica portautensili
OVRTIME	Tempo di superamento della durata utensile in minuti Ulteriori informazioni: "Superamento della durata", Pagina 149 Consultare il manuale della macchina. La funzione viene definita dal costruttore della macchina!	Superata durata utensile
RCUTS	Larghezza frontale del tagliente dell'utensile, ad es. per placchette amovibili. L'immissione di un valore influisce sulla penetrazione elicoidale e di pendolamento per i cicli 251 , 252 e OCM. Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione di cicli di lavorazione	Larghezza della placchetta
DB_ID	Con l'ausilio dell'ID del database è possibile identificare un utensile in modo univoco, ad es. all'interno di un sistema di gestione utensili utilizzando applicazioni client. Ulteriori informazioni: "ID database", Pagina 130 Per utensili indicizzati, HEIDENHAIN raccomanda di attribuire l'ID del database all'utensile principale.	ID gestione utensili centrale
R_TIP	Raggio della punta dell'utensile per la definizione esatta dell'utensile per la simulazione grafica, il calcolo automatico all'interno di cicli e il controllo anticollisione ad es. di svasatori conici.	Raggio sulla punta

Dati utensile per la misurazione automatica degli utensili



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina definisce se con un utensile con **CUT** 0 viene calcolato anche l'offset **R-OFFS**.

Il costruttore della macchina definisce il valore standard per le colonne **R-OFFS** e **L-OFFS**.

Parametro	Significato	Dialogo
CUT	Numero di taglienti dell'utensile (max 99 taglienti)	Numero taglienti?
LTOL	Tolleranza ammissibile rispetto alla lunghezza utensile L per il rilevamento dell'usura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0 a 5,0000 mm	Tolleranza usura: lunghezza?
RTOL	Tolleranza ammissibile rispetto al raggio utensile R per il rilevamento dell'usura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0 a 5,0000 mm	Tolleranza usura: raggio?
R2TOL	Tolleranza ammissibile rispetto al raggio utensile R2 per il rilevamento dell'usura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0 a 0,9999 mm	Tolleranza usura: raggio 2?

Parametro	Significato	Dialogo
DIRECT	Direzione di taglio dell'utensile per la misurazione dinamica dell'utensile	Direzione taglio? M4=ENT/ M3=NOENT
R-OFFS	Misurazione della lunghezza: offset dell'utensile tra centro dello stilo e centro dell'utensile.	Offset utensile: raggio?
L-OFFS	Misurazione del raggio: offset dell'utensile in aggiunta a offsetToolAxis tra spigolo superiore dello stilo e spigolo inferiore dell'utensile.	Offset utensile: lunghezza?
LBREAK	Offset ammesso dalla lunghezza utensile L per il rilevamento della rottura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0 a 9,0000 mm	Tolleranza rottura: lunghezza?
RBREAK	Offset ammesso dal raggio utensile R per il rilevamento rottura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0 a 9,0000 mm	Tolleranza rottura: raggio?



Descrizione dei cicli per la misurazione automatica degli utensili.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

Editing delle tabelle utensili

La tabella utensili valida per l'esecuzione del programma ha il nome di file TOOL.T e deve essere memorizzata nella directory **TNC:\table**.

 
Alle tabelle utensili da memorizzare o da utilizzare per la prova del programma, si deve assegnare un qualsiasi altro nome di file con l'estensione .T. Per le modalità operative **Prova programma** e **Programmazione**, il controllo numerico impiega di norma anche la tabella utensili TOOL.T. Per l'editing, nel modo operativo **Prova programma** premere il softkey **TABELLA UTENSILI**.

Apertura della tabella utensili TOOL.T:


- Selezionare un modo operativo Macchina qualsiasi



- Selezione della tabella utensili: premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



- Impostare il softkey **EDIT** su **ON**

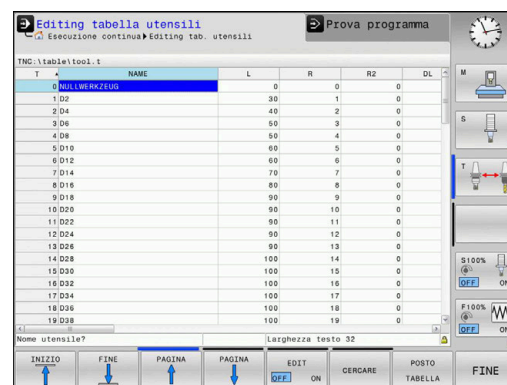

Se si edita la tabella utensili, l'utensile selezionato è bloccato. Se questo utensile è richiesto nel programma NC in esecuzione, il controllo numerico visualizza il messaggio: **Tabella utensili bloccata**.

Alla creazione di un nuovo utensile, le colonne Lunghezza e Raggio rimangono vuote fino all'immissione manuale dei valori. Se si tenta di inserire un nuovo utensile creato, il controllo numerico interrompe l'operazione con un messaggio di errore. Non è così possibile inserire alcun utensile ancora sprovvisto di dati geometrici.

È possibile navigare e apportare modifiche utilizzando la tastiera alfanumerica o un mouse collegato come specificato di seguito.

- Tasti freccia: passaggio da cella a cella
- Tasto ENT: salto alla cella successiva, per campi di selezione: apertura del dialogo di selezione
- Clic del mouse su una cella: passaggio alla cella
- Doppio clic su una cella: posizionamento del cursore nella cella, per campi di selezione: apertura del dialogo di selezione

Softkey	Funzioni di editing della tabella utensili
	Selezione inizio tabella
	Selezione fine tabella
	Selezione pagina precedente tabella
	Selezione pagina successiva tabella
	Ricerca di un testo o numero
	Salto inizio riga
	Salto fine riga
	Copia campo attivo
	Inserimento campo copiato
	Aggiunta delle righe (utensili) inseribili alla fine della tabella
	Inserimento di una riga con numero utensile impostabile
	Cancellazione riga (utensile) attuale
	Ordinamento degli utensili in base al contenuto di una colonna selezionabile
	Selezione di possibili immissioni da finestra in primo piano
	Reset del valore
	Posizionamento del cursore nella cella attuale

Importazione di tabelle utensili



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può personalizzare la funzione **ADATTA NC PGM**.

Il costruttore della macchina può consentire ad es. l'eliminazione automatica di diresi da tabelle e programmi NC con l'ausilio di regole di aggiornamento.

Se si esporta una tabella utensili da un controllo numerico iTNC 530 e si carica su TNC 620, è necessario adattarne il formato e il contenuto prima di poter impiegare la tabella utensili. Su TNC 620 è possibile personalizzare con praticità la tabella utensili utilizzando la funzione **ADATTA NC PGM**. Il controllo numerico converte il contenuto della tabella utensili caricata in un formato valido per TNC 620 e salva le modifiche nel file selezionato.

Procedere come descritto di seguito:

- ▶ Salvare la tabella utensili di iTNC 530 nella directory **TNC:\table**



 
- ▶ Selezionare il modo operativo **Programmaz.**



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**



- ▶ Portare il cursore sulla tabella utensili che si desidera importare



- ▶ Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- ▶ Premere il softkey **ADATTA NC PGM**
- Il controllo numerico chiede se la tabella utensili selezionata deve essere sovrascritta.
- ▶ Premere il softkey **CANCELLA**
- ▶ In alternativa alla sovrascrittura premere il softkey **OK**
- ▶ Aprire la tabella convertita e controllare il contenuto
- Le nuove colonne della tabella utensili sono su sfondo verde.
- ▶ Premere il softkey **RIMUOVI UPDATE**
- Le colonne verdi vengono di nuovo visualizzate in bianco.



Nella tabella utensili sono ammessi nella colonna **Nome** i seguenti caratteri: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

Durante l'importazione la virgola viene convertita in punto.

Il controllo numerico sovrascrive la tabella utensili attuale per l'importazione di una tabella esterna con nome identico. Per evitare perdite di dati, salvare la tabella utensili originale prima di procedere all'importazione.

La procedura per copiare le tabelle utensili tramite la Gestione file è descritta nella sezione Gestione file.

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO

Nel caso di importazione di tabelle utensili del controllo numerico iTNC 530 vengono trasmessi tutti i tipi di utensile definiti. I tipi di utensili non presenti vengono importati come tipo **Indefinito**. Verificare la tabella utensili dopo l'importazione.


Tabella posti per cambio utensile



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore adatta alla macchina le funzioni della tabella posti.

Per il cambio utensile automatico è necessaria una tabella posti. Nella tabella posti si gestisce la configurazione del magazzino cambia utensili. La tabella posti si trova nella directory **TNC:\table**. Il costruttore della macchina può adattare nome, percorso e contenuto della tabella posti. È inoltre possibile selezionare anche differenti viste tramite softkey nel menu **FILTRO TABELLE**.

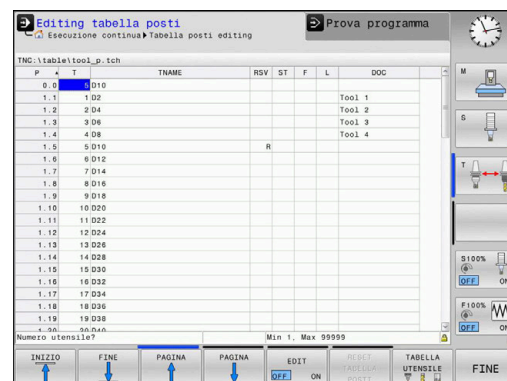


Editing della tabella posti in uno dei modi di esecuzione programma



- Selezione della tabella utensili: premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



 - Premere il softkey **POSTO TABELLA**



- Impostare eventualmente il softkey **EDIT** su **ON**

Selezione della tabella posti nel modo operativo Programmazione

Nel modo operativo Programmaz. si seleziona la tabella posti come descritto di seguito:



- Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**
- Premere il softkey **VIS.TUTTI**
- Selezionare il file o inserire il nome di un nuovo file
- Confermare con il tasto **ENT** o con il softkey **SELEZ.**

Parametro	Significato	Dialogo
P	Numero posto dell'utensile nel magazzino utensili	-
T	Numero utensile	Numero utensile?
RSV	Riserva di posto magazzino	POSTO RISERV.: SI=ENT/NO = NOENT
ST	L'utensile è un utensile speciale (ST : per S pecial T ool = ingl. utensile speciale); se l'utensile speciale blocca dei posti prima e dopo il proprio, bloccare il relativo posto nella colonna L (stato L)	Utensile spec.?
F	Riportare l'utensile sempre allo stesso posto magazzino (F : per F ixed = ingl. fisso)	Posto fisso? Sì = ENT / No = NO ENT
L	Blocco del posto (LL : per L ocked = ingl. bloccato)	Posto bloccato? Sì = ENT / No = NO ENT
DOC	Visualizzazione del commento sull'utensile da TOOL.T	-
PLC	Informazione relativa a questo posto utensile da trasmettere al PLC	Stato PLC?
P1 ... P5	La funzione viene definita dal costruttore della macchina. Consultare la documentazione della macchina	Valore?
PTYP	Tipo utensile. La funzione viene definita dal costruttore della macchina. Consultare la documentazione della macchina	Tipo di utensile per tab. posti?
LOCKED_ABOVE	Magazzino: blocco del posto sopra	Bloccare posto sopra?
LOCKED_BELOW	Magazzino: blocco del posto sotto	Bloccare posto sotto?
LOCKED_LEFT	Magazzino: blocco del posto a sinistra	Bloccare posto a sinistra?
LOCKED_RIGHT	Magazzino: blocco del posto a destra	Bloccare posto a destra?

Softkey	Funzioni di editing per tabelle posti
	Selezione inizio tabella
	Selezione fine tabella
	Selezione pagina precedente tabella
	Selezione pagina successiva tabella
	Ripristino tabella posti In funzione del parametro macchina opzionale enableReset (N. 106102)  Se si utilizza la Gestione utensili estesa, è possibile resettare la tabella posti soltanto prima di confermare l'interruzione di corrente. Ulteriori informazioni: "Gestione utensili", Pagina 156
	Reset colonna numero utensile T In funzione del parametro macchina opzionale showResetColumnT (N. 125303)
	Salto inizio riga
	Salto fine riga
	Selezione utensile da tabella utensili: il controllo numerico visualizza il contenuto della tabella utensili. Con i tasti cursore selezionare l'utensile, con il softkey OK acquisire nella tabella posti
	Reset del valore
	Posizionamento del cursore nella cella attuale
	Ordinamento visualizzazione
	Consultare il manuale della macchina. Il costruttore della macchina stabilisce la funzione, la proprietà e la definizione dei diversi filtri di visualizzazione.

Cambio utensile

Cambio utensile automatico



Consultare il manuale della macchina.

Il cambio utensile è una funzione correlata alla macchina in uso.

Nel cambio utensile automatico l'esecuzione del programma non viene interrotta. In corrispondenza di una chiamata utensile con **TOOL CALL**, il controllo numerico provvederà al cambio con un utensile dal magazzino utensili.

Cambio utensile automatico in caso di superamento del tempo di durata: M101



Consultare il manuale della macchina.

M101 è una funzione correlata alla macchina.

Alla scadenza di una durata predefinita, il controllo numerico può inserire automaticamente un utensile gemello e proseguire con questo la lavorazione. Attivare a tale scopo la funzione ausiliaria **M101**. L'azione di **M101** può essere nuovamente disattivata con **M102**.

Nella tabella utensili occorre inserire nella colonna **TIME2** la durata dell'utensile al termine della quale è necessario proseguire la lavorazione con un utensile gemello. Il controllo numerico inserisce nella colonna **CUR_TIME** la rispettiva durata attuale dell'utensile.

Se la durata attuale supera il **TIME2**, al massimo un minuto dopo la scadenza della durata al successivo punto di programma possibile viene inserito un utensile gemello. Il cambio viene eseguito solo al termine del blocco NC.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

In caso di cambio utensile automatico con **M101**, il controllo numerico riporta sempre l'utensile nell'asse utensile. Durante il ritorno, sussiste il pericolo di collisioni per utensili che creano sottosquadri, ad es. con frese a disco o con frese per scanalature a T!

- Utilizzare la funzione **M101** solo per lavorazioni senza sottosquadri
- Disattivare il cambio utensile con **M102**

Dopo il cambio utensile, se non diversamente definito dal costruttore della macchina, il controllo numerico esegue il posizionamento secondo la seguente logica:

- Se la posizione di destinazione nell'asse utensile si trova sotto la posizione attuale, l'asse utensile viene posizionato per ultimo
- Se la posizione di destinazione nell'asse utensile si trova sopra la posizione attuale, l'asse utensile viene posizionato per primo

Requisiti per il cambio utensile con M101



Impiegare come utensile gemello soltanto utensili con lo stesso raggio. Il controllo numerico non verifica automaticamente il raggio dell'utensile.

Se il controllo numerico deve verificare il raggio dell'utensile gemello, inserire **M108** nel programma NC.

Il controllo numerico esegue il cambio utensile automatico in un punto idoneo del programma. Il cambio utensile automatico non viene eseguito:

- durante l'esecuzione di cicli di lavorazione
- con correzione raggio (**RR/RL**) attiva
- direttamente dopo una funzione di avvicinamento **APPR**
- direttamente prima di una funzione di allontanamento **APPR**
- direttamente prima e dopo **CHF** e **RND**
- durante l'esecuzione di macro
- durante l'esecuzione di un cambio utensile
- direttamente dopo un **blocco TOOL CALL** o **TOOL DEF**
- durante l'esecuzione di cicli SL

Superamento della durata



Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Lo stato utensile alla fine della durata pianificata dipende tra l'altro da tipo utensile, tipo di lavorazione e materiale del pezzo. Nella colonna **OVRTIME** della tabella utensili si inserisce il tempo in minuti che l'utensile può essere impiegato al superamento della durata definita.

Il costruttore della macchina definisce l'abilitazione di questa colonna e le modalità di impiego per la ricerca utensile.

Prova di impiego utensile

Premesse



Consultare il manuale della macchina.

La funzione Prova impiego utensile è abilitata dal costruttore della macchina.

Per poter eseguire una prova di impiego utensile, si deve attivare nel menu MOD **Crea file impiego utensile**.

Ulteriori informazioni: "Creazione del file di impiego utensile", Pagina 364

Creazione del file di impiego utensile

A seconda dell'impostazione nel menu MOD sono disponibili le seguenti possibilità per creare il file di impiego utensile:

- Simulazione completa del programma NC nel modo operativo
Prova programma
- Esecuzione completa del programma NC nelle modalità operative
Esecuzione continua / Esecuzione singola
- Nella modalità **Prova programma** premere il softkey
CREA FILE UTENSILE (possibile anche senza simulazione)

Il file di impiego utensile creato si trova nella stessa directory del programma NC. Contiene le seguenti informazioni:

Colonna	Significato
TOKEN	■ TOOL: tempo di impiego utensile per chiamata utensile. Le registrazioni sono elencate in ordine cronologico ■ TTOTAL: tempo totale d'impiego di un utensile ■ STOTAL: chiamata di un sottoprogramma. Le registrazioni sono elencate in ordine cronologico ■ TIMETOTAL: il tempo di lavorazione totale del programma NC viene registrato nella colonna WTIME. Nella colonna PATH il controllo numerico riporta il nome del percorso del corrispondente programma NC. La colonna TIME contiene la somma di tutte le registrazioni TIME (tempo di avanzamento senza movimenti in rapido). Il controllo numerico imposta a 0 tutte le altre colonne ■ TOOLFILE: nella colonna PATH il controllo numerico riporta il nome del percorso della tabella utensili con cui è stata eseguita la prova del programma. In questo modo il controllo può rilevare durante la prova di impiego utensile se la prova del programma è stata eseguita con TOOL.T
TNR	Numero utensile (-1: ancora nessun utensile cambiato)
IDX	Indice utensile
NAME	Nome utensile da tabella utensili
TIME	Tempo di impiego in secondi (tempo di avanzamento senza movimenti in rapido)
WTIME	Tempo di impiego in secondi (tempo di impiego globale da cambio utensile a cambio utensile)
RAD	Raggio utensile R + Maggiorazione per il raggio utensile DR dalla tabella utensili. Unità di misura: mm.

Colonna	Significato
BLOCK	Numero di blocco in cui è stato programmato il blocco TOOL CALL
PATH	■ TOKEN = TOOL: nome di percorso del programma principale o del sottoprogramma attivo ■ TOKEN = STOTAL: nome di percorso del sottoprogramma
T	Numero utensile con relativo indice
OVRMAX	Override avanzamento massimo presente durante la lavorazione. In Prova programma il controllo numerico inserisce qui il valore 100 (%)
OVRMIN	Override avanzamento minimo presente durante la lavorazione. In Prova programma il controllo numerico inserisce qui il valore -1
NAMEPROG	■ 0: numero utensile programmato ■ 1: nome utensile programmato

Il controllo salva i tempi di impiego utensile in un file separato con estensione **pgmname.H.T.DEP**. Questo file è visibile soltanto se il parametro macchina **dependentFiles** (N. 122101) è impostato su **MANUAL**.

Per la prova di impiego utensile di un file pallet possono presentarsi due possibilità:

- Il cursore si trova su una voce pallet nel file pallet: il controllo numerico esegue la prova di impiego utensile per il pallet completo.
- Se il cursore si trova su una voce programma nel file pallet, il controllo numerico esegue la prova di impiego utensile solo per il programma NC selezionato.

Applicazione della prova di impiego utensile

Prima di avviare un programma si può controllare nei modi operativi **Esecuzione continua / Esecuzione singola** se gli utensili impiegati nel programma NC sono presenti e dispongono ancora di una durata residua sufficiente. Il controllo numerico confronta i valori reali di durata della tabella utensili con i valori nominali del file di impiego utensile.

IMPIEGO
UTENSILE

- Premere il softkey **IMPIEGO UTENSILE**

PROVA
IMPIEGO
UTENSILE

- Premere il softkey **PROVA UTENSILE**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Controllo di utilizzo utensile** con il risultato della prova di impiego.


OK

- Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico chiude la finestra in primo piano.

ENT

- In alternativa premere il tasto **ENT**

Con la funzione **FN 18 ID975 NR1** è possibile richiedere la prova di impiego utensile.

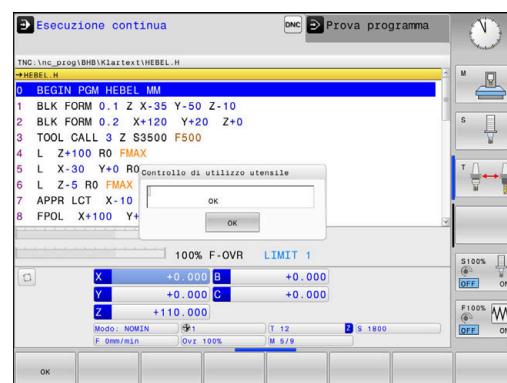

4.2 Tabella di tastatura

Applicazione

Nella tabella di tastatura **tchprobe.tp** si definisce il sistema di tastatura e i dati per l'operazione di tastatura, ad es. l'avanzamento di tastatura. Se impiegano diversi sistemi di tastatura, per ognuno di essi è possibile memorizzare dati separati.

Descrizione funzionale

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Il controllo numerico non è in grado proteggere gli stili a L da collisioni mediante il Controllo anticollisione dinamico DCM. Con sistema di tastatura in uso, sussiste il pericolo di collisioni con lo stilo a L!

- ▶ Avviare con cautela il programma NC o la sezione del programma nella modalità operativa **Esecuzione pgm Esecuzione singola**
- ▶ Prestare attenzione alle possibili collisioni

La tabella di tastatura contiene i seguenti parametri:

Parametro	Significato	Immissione
NO	Numero progressivo del sistema di tastatura Questo numero consente di assegnare il sistema di tastatura ai dati nella colonna TP_NO della tabella utensili.	1...99
TYPE	Selezione del tastatore?  Per il sistema di tastatura TS 642 sono disponibili i seguenti valori: ■ TS642-3: il sistema di tastatura è attivato da un interruttore a cono. Questa modalità non è supportata. ■ TS642-6: il sistema di tastatura è attivato da un segnale a infrarossi. Utilizzare questa modalità.	TS120, TS220, TS249, TS260, TS440, TS444, TS460, TS630, TS632, TS640, TS642-3, TS642-6, TS649, TS740, KT130, OEM
CAL_OF1	Offset centr. tast. asse princ.? [mm]	-99999.9999...+99999.9999
CAL_OF2	Offset centr. tast. asse second.? [mm] Offset dell'asse del sistema di tastatura rispetto all'asse del mandrino nell'asse secondario	-99999.9999...+99999.9999
CAL_ANG	Angolo mandrino per calibrazione?	0.0000...+359.9999
F	Avanzamento di tastatura? [mm/min] F non può mai essere maggiore del valore definito nel parametro macchina opzionale maxTouchFeed (N. 122602).	0...+9999

Parametro	Significato	Immissione
FMAX	Rapido nel ciclo di tastatura? [mm/min] Avanzamento con cui il controllo numerico preposiziona il sistema di tastatura e lo posiziona tra i punti di misurazione	+10...+99999
DIST	Tratto di misura massimo? [mm] Se per un'operazione di tastatura lo stilo non viene deflesso entro il valore definito, il controllo numerico emette un messaggio d'errore.	0.00100...+99999.99999
SET_UP	Distanza di sicurezza? [mm] Distanza del sistema di tastatura dal punto di tastatura definito in preposizionamento Quanto più ridotto viene definito questo valore, tanto più precisa deve essere la definizione della posizione di tastatura. Le distanze di sicurezza definite nel ciclo di tastatura si aggiungono a questo valore.	0.00100...+99999.99999
F_PREPOS	Preposizion. in rapido? ENT/NOENT Velocità in preposizionamento: ■ Preposizionamento con velocità da FMAX: FMAX_PROBE ■ Preposizionamento in rapido: FMAX_MACHINE	FMAX_PROBE, FMAX_MACHINE
TRACK	Orient. tastatore? Sì=ENT/No=NOENT ■ ON: il controllo numerico orienta il sistema di tastatura nella direzione definita. In questo modo lo stilo viene deflesso sempre nella stessa direzione e l'accuratezza di misura aumenta. ■ OFF: il controllo numerico non orienta il sistema di tastatura. Se si modifica il parametro TRACK , è necessario ricalibrare il sistema di tastatura.	ON, OFF
SERIAL	Numero di serie? Il controllo numerico edita automaticamente questo parametro in sistemi di tastatura con interfaccia EnDat.	Larghezza di testo 15
REACTION	Reazione? EMERGSTOP=ENT/NCSTOP=NOENT I sistemi di tastatura con adattatore anticollisione reagiscono con reset del segnale di pronto non appena si rileva una collisione. Reazione a un reset del segnale di pronto: ■ NCSTOP: interruzione del programma NC ■ EMERGSTOP: arresto d'emergenza, frenata più veloce degli assi	NCSTOP, EMERGSTOP
STYLUS	Forma dello stilo	SIMPLE, L-TYPE

Editing della tabella di tastatura

La tabella di tastatura si edita come descritto di seguito:



- Premere il tasto **Funzionamento manuale**




- Premere il softkey **TOUCH PROBE**
- > Il controllo numerico visualizza una barra dei softkey per le funzioni di tastatura.



- Premere il softkey **TABELLA TASTATORE**
- > Il controllo numerico apre la tabella di tastatura.



- Impostare il softkey **EDIT** su **ON**
- Selezionare il valore desiderato
- Apportare le modifiche desiderate

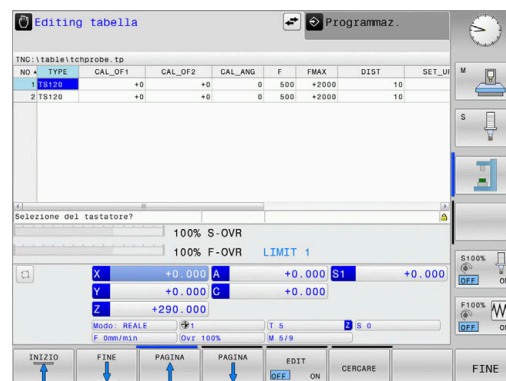

I valori della tabella di tastatura possono essere editati anche nella Gestione utensili.

4.3 Gestione utensili

Principi fondamentali



Consultare il manuale della macchina.

La Gestione utensili è una funzione correlata alla macchina che può essere disattivata in parte o anche completamente. La funzionalità precisa viene definita dal costruttore della macchina.

Tramite la Gestione utensili il costruttore della macchina predispone le funzioni più diverse in relazione alla manipolazione degli utensili. Esempi:

- Visualizzazione ed elaborazione di tutti i dati utensile della tabella utensili e della tabella sistemi di tastatura
- Rappresentazione generale e adattabile dei dati utensile in maschere
- Denominazione a piacere dei singoli dati utensile nella nuova visualizzazione delle tabelle
- Rappresentazione mista di dati dalla tabella utensili e dalla tabella posti
- Rapida possibilità di ordinamento di tutti i dati utensile con un clic del mouse
- Impiego di strumenti ausiliari grafici, ad es. differenziazione mediante colori di stato utensile o stato magazzino
- Copia e inserimento di tutti i dati relativi ad un utensile
- Rappresentazione grafica del tipo utensile nella visualizzazione a tabella e nella visualizzazione dettagliata per una migliore panoramica dei tipi di utensile disponibili

Inoltre nella Gestione utensili estesa (opzione #93):

- Disponibilità della sequenza di impiego specifica per programma o specifica per pallet di tutti gli utensili
- Disponibilità di elenco di equipaggiamento specifico di programma o specifico per pallet di tutti gli utensili



- Se si edita un utensile nella Gestione utensili, l'utensile selezionato è bloccato. Se questo utensile è richiesto nel programma NC in esecuzione, il controllo numerico visualizza il messaggio: **Tabella utensili bloccata**.
- Se si utilizza la Gestione utensili estesa, è possibile resettare la tabella posti soltanto prima di confermare l'interruzione di corrente.

Ulteriori informazioni: "Tabella posti per cambio utensile", Pagina 145

U	T	NAME	PT	T	POS	MAGAZZINO	Durata	DURATA	M
1	0	MILL_D2_ROUGH	0	0	0	Magazzino 01	non monitorato	0	0
2	0	MILL_D4_ROUGH	0	0	0	Magazzino 02	non monitorato	0	0
3	0	MILL_D6_ROUGH	0	0	0	Magazzino 03	non monitorato	0	0
4	0	MILL_D8_ROUGH	0	0	0	Magazzino 04	non monitorato	0	0
5	0	MILL_D10_ROUGH	0	0	0	Magazzino 05	non monitorato	0	0
6	0	MILL_D12_ROUGH	0	0	0	Magazzino 06	non monitorato	0	0
7	0	MILL_D14_ROUGH	0	0	0	Magazzino 07	non monitorato	0	0
8	0	MILL_D16_ROUGH	0	0	0	Magazzino 08	non monitorato	0	0
9	0	MILL_D18_ROUGH	0	0	0	Magazzino 09	non monitorato	0	0
10	0	MILL_D20_ROUGH	0	0	0	Magazzino 10	non monitorato	0	0
11	0	MILL_D22_ROUGH	0	0	0	Magazzino 11	non monitorato	0	0
12	0	MILL_D24_ROUGH	0	0	0	Magazzino 12	non monitorato	0	0
13	0	MILL_D26_ROUGH	0	0	0	Magazzino 13	non monitorato	0	0
14	0	MILL_D28_ROUGH	0	0	0	Magazzino 14	non monitorato	0	0
15	0	MILL_D30_ROUGH	0	0	0	Magazzino 15	non monitorato	0	0
16	0	MILL_D32_ROUGH	0	0	0	Magazzino 16	non monitorato	0	0
17	0	MILL_D34_ROUGH	0	0	0	Magazzino 17	non monitorato	0	0
18	0	MILL_D36_ROUGH	0	0	0	Magazzino 18	non monitorato	0	0
19	0	MILL_D38_ROUGH	0	0	0	Magazzino 19	non monitorato	0	0

Chiamata Gestione utensili



Consultare il manuale della macchina.

La chiamata della Gestione utensili può differenziarsi dal tipo e dal modo descritti di seguito.



- Selezione della tabella utensili: premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



- Commutare tra i livelli softkey



- Premere il softkey **GESTIONE UTENSILI**
- Il controllo numerico passa nella nuova visualizzazione a tabella.

Gestione utensile estesa

Utensili	Posti	Lista equipag.	Seq. impiego	T
1	1	MILL_D2_ROUGH	0	1
2	2	MILL_D4_ROUGH	0	2
3	3	MILL_D6_ROUGH	0	3
4	4	MILL_D8_ROUGH	0	4
5	5	MILL_D10_ROUGH	0	5
6	6	MILL_D12_ROUGH	0	6
7	7	MILL_D14_ROUGH	0	7
8	8	MILL_D16_ROUGH	0	8
9	9	MILL_D18_ROUGH	0	9
10	10	MILL_D20_ROUGH	0	10
11	11	MILL_D22_ROUGH	0	11
12	12	MILL_D24_ROUGH	0	12
13	13	MILL_D26_ROUGH	0	13
14	14	MILL_D28_ROUGH	0	14
15	15	MILL_D30_ROUGH	0	15
16	16	MILL_D32_ROUGH	0	16
17	17	MILL_D34_ROUGH	0	17
18	18	MILL_D36_ROUGH	0	18
19	19	MILL_D38_ROUGH	0	19
20	20	MILL_D40_ROUGH	0	20

INIZIO FINE PAGINA PAGINA GESTIONE MASCHERA MAGAZZINO UTENSILE FINE

Visualizzazione della Gestione utensili

Nella nuova visualizzazione il controllo numerico rappresenta tutte le informazioni sugli utensili nelle seguenti quattro schede:

- **Utensili:** informazioni specifiche dell'utensile
- **Posti:** informazioni specifiche del posto

Inoltre nella Gestione utensili estesa (opzione #93):

- **Lista equipag.:** lista di tutti gli utensili del programma NC selezionato nel modo operativo Esecuzione programma (solo se è stato già creato un file d'impiego utensile)

Ulteriori informazioni: "Prova di impiego utensile", Pagina 149

- **Seq. impiego T:** lista della sequenza di tutti gli utensili che vengono impiegati nel programma NC selezionato nel modo operativo Esecuzione programma (solo se è stato già creato un file d'impiego utensile)

Ulteriori informazioni: "Prova di impiego utensile", Pagina 149



Se in una modalità di esecuzione programma è selezionata una tabella pallet, la **Lista equipag.** e la **Seq. impiego T** vengono calcolate per l'intera tabella pallet.

La Gestione utensili può essere comandata sia con il mouse che con i tasti e i softkey.

Gestione utensile estesa DNC FILE HELP MAN PROGRAMMAZ.

Indice utensile

Dati di base Funz. speciali PLC

Informazioni

NAME MILL_D2_ROUGH	T 1
DOC	TP_NO
P 5.01	TPYP 0
RT	TYP MILL_N

DAT1 D1 D484		DAT1 USURA		DAT1 RUSSILLI		DAT1 RUOTA	
T D1	+0	T D1	+0	T LGUTS	+0	O TIME1	0
T R	+1	T DR	+0	T ANGLE	+0	O TIME2	0
T R2	+0	T DR2	+0	T PITCH	+0	O CUR TIME	0
		ACC		T -ANGLE	+0	X TL	
				NMAX			

DAT1 TT		T LERRAC	0
T LOPPE	+0	T RDEAK	0
T L-OPFS	0	T CUT	2
T LTOI	0	T DIRECT	0
T RTOL	0		

UTENSILE
UTENSILE
INDICE
INDICE
EDIT
ON
ANNOV.DNC
FIN



I dati utensile possono essere editati esclusivamente nella vista a maschera. La vista a maschera può essere attivata premendo il softkey **MASCHERA UTENSILE** o il tasto **ENT** per il relativo utensile evidenziato con il cursore.

Se si utilizza la Gestione utensili senza mouse, è possibile attivare e disattivare di nuovo con il tasto **-/+** funzioni selezionate tramite caselle di controllo.

Nella Gestione utensili è possibile eseguire la ricerca con il tasto **GOTO** per numero utensile o per numero posto.

Le seguenti funzioni possono essere eseguite anche da mouse.

- Funzione di ordinamento: con un clic nella colonna dell'intestazione della tabella, il controllo numerico dispone i dati in ordine ascendente o discendente (in funzione dell'impostazione attivata del softkey)
- Spostamento colonne: con un clic nella colonna dell'intestazione della tabella e successivamente spostandola con il tasto del mouse premuto è possibile ordinare le colonne nella sequenza desiderata. Il controllo numerico non salva temporaneamente la sequenza di colonne uscendo dalla Gestione utensili (in funzione dell'impostazione attivata del softkey)
- Visualizzazione informazioni supplementari nella rappresentazione a maschera: il controllo numerico visualizza quindi i tooltip quando il softkey **EDIT OFF/ON** viene impostato su **ON**, il cursore viene portato su un campo di immissione attivo e si lascia fermo per un secondo

Editing con visualizzazione a maschera attiva

Con vista attiva della maschera sono disponibili le seguenti funzioni:

Softkey	Funzioni di editing della vista a maschera
	Selezione dati utensile precedente
	Selezione dati utensile successivo
	Selezione indice utensile precedente (attivo soltanto se è attiva l'indicizzazione)
	Selezione indice utensile successivo (attivo soltanto se è attiva l'indicizzazione)
	Apertura della finestra in primo piano per la selezione (attiva solo per campi di selezione)
	Annullamento modifiche che sono state apportate dal richiamo della maschera
	Inserimento indice utensili
	Cancellazione indice utensili
	Copia dati utensile selezionato
	Inserimento dati copiati nell'utensile selezionato

Cancellazione dei dati utensile selezionati

Questa funzione consente di cancellare con semplicità i dati utensile non più necessari.

Procedere come segue per la cancellazione

- ▶ Contrassegnare con i tasti cursore o con il mouse nella Gestione utensili i dati utensile che si intende cancellare
- ▶ Premere il softkey **CANCELLA MARCATI**
- ▶ Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano in cui sono elencati i dati utensile da cancellare
- ▶ Avviare la procedura di cancellazione con il softkey **ESEGUIRE**
- ▶ Il controllo numerico visualizza in una finestra in primo piano lo stato della procedura di cancellazione.
- ▶ Terminare la procedura di cancellazione con il tasto o con il softkey **END**

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

La funzione **CANCELLA MARCATI** cancella definitivamente i dati utensile. Il controllo numerico non esegue alcun backup automatico dei dati prima di eseguire la cancellazione, ad es. nel cestino. I dati sono quindi eliminati in modo irrevocabile.

- ▶ Salvare regolarmente i dati importanti su drive esterni



I dati utensili non ancora salvati nella tabella posti non possono essere cancellati. A tale scopo occorre scaricare dapprima gli utensili dal magazzino.

Tipi di utensile disponibili



In funzione del tipo di utensile selezionato, nella Gestione utensili il controllo numerico dispone soltanto dei campi di immissione richiesti.

La Gestione utensili rappresenta con un'icona i diversi tipi di utensile. Sono disponibili i seguenti tipi di utensile:

Icona	Tipo utensile	Numero tipo utensile
	Indefinito, ****	99
	Fresa, MILL	0
	Fresa di sgrossatura, MILL_R	9
	Fresa di finitura, MILL_F	10
	Fresa frontale, MILL_FACE	14

Icona	Tipo utensile	Numero tipo utensile
	Fresa sferica,BALL	22
	Fresa torica,TORUS	23
	Fresa per smussare, MILL_CHAMFER	24
	Punta,DRILL	1
	Maschio,TAP	2
	Punta da centri NC,CENT	4
	Tastatore,TCHP	21
	Alesatore,REAM	3
	Utensile di svasatura,CSINK	5
	Allargatore guidato,TSINK	6
	Utensile per barenare,BOR	7
	Svasatore con ritorno,BCKBOR	8
	Fresa per filettature,GF	15
	Fresa per filet. con smusso,GSF	16
	Fresa per filet. con pl.sing.,EP	17
	Fresa per filet. con inserto,WSP	18
	Fresa per forat. e filet.,BGF	19
	Fresa per filet. circolare,ZBGF	20
	Utensile per rettificare	30
	Ravvivatore	31

Importazione ed esportazione di dati utensile

Importazione di dati utensile



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può consentire ad es. l'eliminazione automatica di dieresi da tabelle e programmi NC con l'ausilio di regole di aggiornamento.

Questa funzione consente di importare con semplicità i dati utensile misurati ad esempio esternamente su un dispositivo di presetting. Il file da importare deve essere conforme al formato CSV (**c**omma **s**eparated **v**alue). Il tipo di file **CSV** descrive la struttura di un file di testo per lo scambio di dati strutturati in modo semplice. Il file di importazione deve quindi essere strutturato come descritto di seguito.

- **Riga 1:** nella prima riga vanno definiti i relativi nomi delle colonne in cui devono essere trasferiti i dati definiti nelle righe successive. I nomi delle colonne sono separati da virgole.
- **Altre righe:** tutte le altre righe contengono i dati che si intende importare nella tabella utensili. La sequenza dei dati deve essere conforme alla sequenza dei nomi delle colonne riportati nella riga 1. I dati sono separati da una virgola, i numeri decimali devono essere definiti da un punto decimale.

Procedere come segue per l'importazione

- ▶ Copiare la tabella utensili da importare sul disco fisso del controllo numerico nella directory **TNC:\system\tooltab**
- ▶ Avviare la Gestione utensili estesa
- ▶ Nella Gestione file premere il softkey **IMPORTA UTENSILE**
- Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano con i file CSV salvati nella directory **TNC:\system\tooltab**
- ▶ Selezionare con i tasti freccia o con il mouse il file da importare, confermare con il tasto **ENT**
- Il controllo numerico visualizza in una finestra in primo piano il contenuto del file CSV
- ▶ Avviare la procedura di importazione con il softkey **ESEGUIRE**



- Il file CSV da importare deve essere memorizzato nella directory **TNC:\system\tooltab**.
- Se si importano i dati di utensili esistenti (numero presente in tabella posti), il controllo numerico visualizza un messaggio di errore. È quindi possibile definire se si intende saltare tale blocco dati o inserire un nuovo utensile. Il controllo numerico inserisce un nuovo utensile nella prima riga vuota della tabella utensili.
- Se il file CSV importato contiene colonne sconosciute, il controllo numerico visualizza un messaggio in fase di importazione. Una nota aggiuntiva fornisce informazioni sull'impossibilità di acquisire i dati.
- Assicurarsi che le denominazioni delle colonne siano indicate correttamente.
Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138
- Possono essere importati dati qualsiasi degli utensili, il relativo blocco non deve contenere tutte le colonne (o dati) della tabella utensili.
- La sequenza dei nomi delle colonne può essere a scelta, i dati devono essere definiti nella sequenza idonea.

Esempio

T,L,R,DL,DR	Riga 1 con nomi delle colonne
4,125.995,7.995,0,0	Riga 2 con dati degli utensili
9,25.06,12.01,0,0	Riga 3 con dati degli utensili
28,196.981,35,0,0	Riga 4 con dati degli utensili

Esportazione di dati utensile

Questa funzione consente di esportare con semplicità i dati utensile per caricarli ad esempio nel database utensili del sistema CAM in uso. Il controllo numerico salva il file esportato nel formato CSV (**c**omma **s**eparated **v**alue). Il tipo di file **CSV** descrive la struttura di un file di testo per lo scambio di dati strutturati in modo semplice. Il file di esportazione è strutturato come descritto di seguito.

- **Riga 1:** nella prima riga il controllo numerico salva i nomi delle colonne di tutti i relativi dati utensile da definire. I nomi delle colonne sono separati da virgole.
- **Altre righe:** tutte le altre righe contengono i dati degli utensili esportati. La sequenza dei dati è conforme alla sequenza dei nomi delle colonne riportati nella riga 1. I dati sono separati da virgole, i numeri decimali vengono indicati dal controllo numerico con punto decimale.

Procedere come segue per l'esportazione

- ▶ Contrassegnare con i tasti cursore o con il mouse nella Gestione utensili i dati utensile che si intende esportare
- ▶ Premere il softkey **ESPORTA UTENSILE**
- > Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano
- ▶ Inserire il nome del file CSV, confermare con il tasto **ENT**
- ▶ Avviare la procedura di esportazione con il softkey **ESEGUIRE**
- > Il controllo numerico visualizza in una finestra in primo piano lo stato della procedura di esportazione
- ▶ Terminare la procedura di esportazione con il tasto o con il softkey **END**



Il controllo numerico salva di norma il file CSV esportato nella directory **TNC:\system\tooltab**.

4.4 Gestione portautensili

Principi fondamentali

Con l'aiuto del portautensili è possibile creare e gestire i portautensili. Il controllo numerico non considera a livello di calcolo i portautensili.

I portautensili di teste ad angolo retto sono di supporto su macchine a 3 assi con lavorazioni negli assi utensile **X** e **Y**, in quanto il controllo numerico considera le dimensioni delle teste ad angolo.

In modalità **Prova programma** è possibile verificare le possibili collisioni del portautensili con il pezzo.

Ulteriori informazioni: "Controllo collisioni", Pagina 265

Insieme all'opzione software **Advanced Function Set 1** (opzione #8) è possibile orientare il piano di lavoro sull'angolazione delle teste intercambiabili e quindi continuare a lavorare con l'asse utensile **Z**.

Affinché il controllo numerico consideri nei calcoli i portautensili, è necessario eseguire le seguenti fasi di lavoro:

- salvataggio dei modelli di portautensili
- parametrizzazione dei modelli di portautensili
- Assegnazione di portautensili



Se si utilizzano i file M3D o STL invece dei portautensili parametrizzati, si saltano le prime due fasi di lavoro.

Salvataggio dei modelli di portautensili

Molti portautensili si differenziano esclusivamente per le loro dimensioni; per forma geometrica sono identici. Per non dover progettare autonomamente tutti i portautensili, HEIDENHAIN offre modelli di portautensili finiti. I modelli di portautensili sono modelli 3D definiti dal punto di vista geometrico ma modificabili nelle dimensioni.

I modelli di portautensili devono essere salvati in **TNC:\system \Toolkinematics** e presentare l'estensione **.cft**.



Se il controllo numerico non dispone dei modelli di portautensili, scaricare i dati desiderati dall'indirizzo:
<https://www.klartext-portal.it/it/suggerimenti/nc-solutions/>



Se sono necessari altri modelli di portautensili, mettersi in contatto con il costruttore della macchina o produttori terzi.



I modelli di portautensili possono essere composti da più file. Se i file sono incompleti, il controllo numerico visualizza un messaggio di errore.

Utilizzare soltanto modelli completi di portautensili.

Parametrizzazione dei modelli di portautensili

Prima che il controllo numerico possa considerare i portautensili nei calcoli, i relativi modelli devono essere provvisti delle dimensioni effettive. Questa parametrizzazione si esegue nel tool supplementare **ToolHolderWizard**.

I portautensili parametrizzati con l'estensione **.cfx** si salvano in **TNC: \system\Toolkinematics**.


Il tool supplementare **ToolHolderWizard** si comanda principalmente con il mouse. Con il mouse è possibile impostare la ripartizione desiderata dello schermo, trascinando con il tasto sinistro del mouse premuto le linee di separazione tra le zone **Parametri**, **Immagine ausiliaria** e **Grafica 3D**.

Nel tool supplementare **ToolHolderWizard** sono disponibili le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Uscita dal tool supplementare
	Apri file
	Commutazione tra modello wireframe e visualizzazione solida
	Commutazione tra visualizzazione ombreggiata e visualizzazione trasparente
	Visualizzazione o mascheratura dei vettori di trasformazione
	Visualizzazione o mascheratura di denominazione degli oggetti di collisione
	Visualizzazione o mascheratura dei punti di prova
	Visualizzazione o mascheramento dei punti di misura
	Ripristino della vista di partenza del modello 3D



Se il modello di portautensili non contiene alcun vettore di trasformazione, denominazioni, punti di prova e punti di misura, il tool supplementare **ToolHolderWizard** non esegue alcuna funzione azionando le icone corrispondenti.

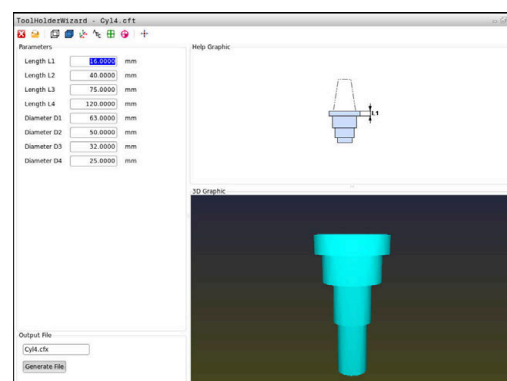

Parametrizzazione del modello di portautensili nel modo operativo Funzionamento manuale

 
Per parametrizzare e salvare il modello di portautensili, procedere come indicato di seguito.



- Premere il tasto **Funzionamento manuale**



- Premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



- Premere il softkey **EDIT**



- Posizionare il cursore nella colonna **KINEMATIC**



- Premere il softkey **SELEZIONE**



- Premere il softkey **TOOL HOLDER WIZARD**
- > Il controllo numerico apre il tool supplementare **ToolHolderWizard** in una finestra in primo piano.



- Toccare l'icona **APRI FILE**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- Selezionare il modello di portautensili desiderato con l'immagine dell'anteprima
- Premere il pulsante **OK**
- > Il controllo numerico apre il modello di portautensili desiderato.
- > Il cursore si trova sul primo valore parametrizzabile.
- Adattamento dei valori
- Inserire nel campo **File di output** il nome del portautensili parametrizzabile
- Premere il pulsante **CREA FILE**
- Reagire eventualmente al feedback del controllo numerico
- Selezionare l'icona **CHIUDI**
- > Il controllo numerico chiude il tool supplementare



Parametrizzazione del modello di portautensili nel modo operativo Programmaz.

Per parametrizzare e salvare il modello di portautensili, procedere come indicato di seguito.



- ▶ Premere il tasto **Programmaz.**



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare il percorso **TNC:\system \Toolkinematics**
- ▶ Selezionare il modello di portautensili
- > Il controllo numerico apre il tool supplementare **ToolHolderWizard** con il modello di portautensili selezionato.
- > Il cursore si trova sul primo valore parametrizzabile.
- ▶ Adattamento dei valori
- ▶ Inserire nel campo **File di output** il nome del portautensili parametrizzabile
- ▶ Premere il pulsante **CREA FILE**
- ▶ Reagire eventualmente al feedback del controllo numerico



- ▶ Selezionare l'icona **CHIUDI**
- > Il controllo numerico chiude il tool supplementare

Assegnazione di portautensili

Affinché il controllo numerico consideri a livello di calcolo un portautensili, è necessario assegnare un portautensili all'utensile e **richiamare di nuovo l'utensile**.




I portautensili parametrizzati possono essere composti da più file. Se i file sono incompleti, il controllo numerico visualizza un messaggio di errore.

Utilizzare soltanto i portautensili completamente parametrizzati, i file STL o i file M3D!

I portautensili nel formato STL devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Max 20.000 triangoli
- La mesh di triangoli forma una superficie chiusa

Se un file STL non soddisfa i requisiti del controllo numerico, questo emette un messaggio di errore.

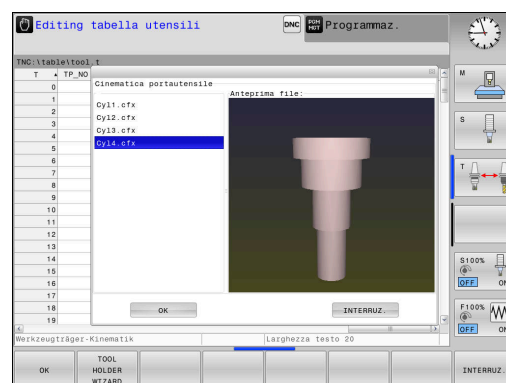


Per assegnare un portautensili a un utensile, procedere come descritto di seguito:



- Premere il tasto di modalità **Funzionamento manuale**



 - Premere il softkey **TABELLA UTENSILI**



- Premere il softkey **EDIT**



- Posizionare il cursore nella colonna **KINEMATIC** dell'utensile necessario



- Premere il softkey **SELEZIONE**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano con il portautensili disponibile.
- Selezionare il portautensili desiderato con l'immagine dell'anteprima
- Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico conferma il nome del portautensili selezionato nella colonna **KINEMATIC**.



- Uscire dalla tabella utensili

5

Configurazione

5.1 Accensione, spegnimento

Accensione

PERICOLO

Attenzione, pericolo per l'operatore!

Macchine e relativi componenti possono sempre causare pericoli meccanici. Campi elettrici, magnetici o elettromagnetici sono particolarmente pericolosi per portatori di pacemaker e impianti. Il pericolo inizia all'accensione della macchina!

- ▶ Consultare e attenersi al manuale della macchina
- ▶ Considerare e attenersi alle norme e ai simboli di sicurezza
- ▶ Utilizzare i dispositivi di sicurezza



Consultare il manuale della macchina.

L'accensione della macchina e la ripresa dei punti di riferimento sono funzioni correlate alla macchina.

La macchina e il controllo numerico si attivano come descritto di seguito.

- ▶ Inserire la tensione di alimentazione del controllo numerico e della macchina
- > Il controllo numerico visualizza lo stato di inserimento nei dialoghi seguenti.
- > Una volta completato l'avvio, il controllo numerico visualizza il dialogo **Interruzione di tensione**

CE

- ▶ Cancellare il messaggio con il tasto **CE**
- > Il controllo numerico visualizza il dialogo **Compilazione programma PLC**, il programma PLC viene automaticamente compilato.
- > Il controllo numerico visualizza il dialogo **Manca tensione comando relè**.



- ▶ Inserire la tensione di controllo
- > Il controllo numerico esegue un'autodiagnostica.

Se il controllo numerico non registra alcun errore, visualizza il dialogo **Superamento indici di riferimento**.

Se il controllo numerico riscontra un errore, visualizza un messaggio d'errore.

NOTA**Attenzione Pericolo di collisione!**

All'accensione della macchina il controllo numerico cerca di ripristinare lo stato di disattivazione del piano ruotato. In certe condizioni questo non è possibile. Si applica ad es. quando si esegue la rotazione con angolo asse e la macchina è configurata con angolo solido oppure se la cinematica è stata modificata.

- ▶ Se possibile, resettare la rotazione prima dell'arresto
- ▶ Alla riaccensione verificare lo stato della rotazione

Verifica della posizione dell'asse

Questa sezione si applica esclusivamente per macchine utensili con encoder EnDat.

Se dopo l'accensione della macchina la posizione effettiva dell'asse non corrisponde alla posizione all'arresto, il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano.

- ▶ Verificare la posizione dell'asse interessato
- ▶ Se la posizione effettiva dell'asse coincide con la visualizzazione proposta, confermare con **SI**

NOTA**Attenzione Pericolo di collisione!**

Differenze tra le posizioni effettive dell'asse e i valori previsti dal controllo numerico (salvati all'arresto) possono comportare movimenti indesiderati e imprevedibili degli assi in caso di mancata osservanza. Durante la ripresa dei riferimenti di altri assi e di tutti i movimenti successivi sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Verifica della posizione dell'asse
- ▶ Esclusivamente in caso di coincidenza delle posizioni degli assi, confermare la finestra in primo piano con **SI**
- ▶ Nonostante la conferma traslare con cautela l'asse come segue
- ▶ In caso di incongruenze o dubbi mettersi in contatto con il costruttore della macchina

Superamento indici di riferimento

Se il controllo numerico ha eseguito con successo l'autodiagnostica dopo l'accensione, visualizza la finestra di dialogo **Superamento indici di riferimento**.



Consultare il manuale della macchina.

L'accensione della macchina e la ripresa dei punti di riferimento sono funzioni correlate alla macchina.

Se la macchina è equipaggiata con encoder assoluti, viene a mancare il superamento degli indici di riferimento.



Se si desidera esclusivamente editare o simulare graficamente i programmi NC, subito dopo l'inserimento della tensione di comando senza la ripresa degli indici di riferimento selezionare la modalità operativa **Programmaz.** o **Prova programma**.

Senza assi azzerati non è possibile definire l'origine né modificarla tramite la tabella origini. Il controllo numerico emette l'avvertimento **Superare indici di riferimento**.

Gli indici di riferimento possono essere superati anche in un secondo momento. Premere a tale scopo nel modo operativo **Funzionamento manuale** il softkey **SUPERARE INDICI**.

Superamento degli indici di riferimento nell'ordine prestabilito:



- ▶ Premere per ogni asse il tasto **Start NC** oppure
- > Il controllo numerico è ora pronto al funzionamento e si trova nella modalità operativa **Funzionamento manuale**.

In alternativa superare gli indici di riferimento in un ordine qualsiasi:



- ▶ Premere per ogni asse il tasto esterno di movimento dell'asse e tenerlo premuto fino al superamento dell'indice di riferimento



- > Il controllo numerico è ora pronto al funzionamento e si trova nella modalità operativa **Funzionamento manuale**.

Superamento dell'indice di riferimento con piano di lavoro ruotato

Se la funzione **Rotazione piano di lavoro** (opzione #8) era attiva prima dell'arresto del controllo numerico, questo attiva automaticamente la funzione anche dopo il riavvio. Con l'ausilio dei tasti degli assi, i movimenti vengono quindi eseguiti nel piano di lavoro orientato.

Prima di superare gli indici di riferimento è necessario disattivare la funzione **Rotazione piano di lavoro**, altrimenti il controllo numerico interrompe l'operazione con un avvertimento. Gli assi non attivati nella cinematica corrente possono essere azzerati anche senza disattivare la **Rotazione piano di lavoro**, ad es. un magazzino utensili.

Ulteriori informazioni: "Attivazione della rotazione manuale",
Pagina 250

NOTA**Attenzione Pericolo di collisione!**

Il controllo numerico non esegue alcun controllo di collisione automatico tra l'utensile e il pezzo. Con preposizionamento errato o distanza insufficiente tra i componenti sussiste il pericolo di collisione durante tale la ripresa degli indici di riferimento degli assi!

- ▶ Consultare le avvertenze visualizzate sullo schermo
- ▶ Raggiungere una posizione sicura se necessario prima di superare gli indici riferimento degli assi
- ▶ Prestare attenzione alle possibili collisioni



Se la macchina non possiede encoder assoluti, deve essere confermata la posizione degli assi rotativi. La posizione visualizzata nella finestra in primo piano corrisponde all'ultima posizione prima dell'arresto.

Spegnimento



Consultare il manuale della macchina.

Lo spegnimento è una funzione correlata alla macchina in uso.

Per evitare perdite di dati allo spegnimento occorre arrestare il sistema operativo del controllo numerico nel modo prescritto:



- ▶ Premere il tasto di modalità **Funzionamento manuale**



- ▶ Premere il softkey **OFF**



- ▶ Confermare con il softkey **ARRESTA SISTEMA**
- ▶ Quando il controllo numerico visualizza in una finestra in primo piano il messaggio **Ora è possibile spegnere** si può togliere tensione al controllo numerico

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Il controllo numerico deve essere arrestato, i processi in corso devono essere conclusi e i dati salvati. L'arresto immediato del controllo numerico azionando l'interruttore principale può comportare perdite di dati in qualsiasi condizione del controllo numerico!

- ▶ Seguire sempre la procedura di arresto del controllo numerico
- ▶ Azionare l'interruttore principale esclusivamente dopo il messaggio sullo schermo

5.2 Traslazione degli assi macchina

Avvertenza



Consultare il manuale della macchina.

La traslazione dei tasti con i tasti di movimento assi dipende dalla macchina in uso.

Traslazione asse con tasti di direzione esterni



- Premere il tasto di modalità **Funzionamento manuale**



- Premere il tasto esterno di movimento e tenerlo premuto finché l'asse deve continuare a muoversi



- In alternativa spostamento continuo dell'asse: tenere premuto il tasto esterno di movimento e premere brevemente il tasto **Start NC**



- Arresto: premere il tasto **Stop NC**

Con entrambe le modalità è possibile spostare anche più assi contemporaneamente, il controllo numerico visualizza quindi la velocità di avanzamento. L'avanzamento per lo spostamento degli assi può essere modificato con il softkey **F**.

Ulteriori informazioni: "Numero giri mandrino S, avanzamento F e funzione ausiliaria M", Pagina 189


Se sulla macchina è attivo il job di traslazione, il controllo numerico visualizza il simbolo **STIB** (controllo numerico in funzione).

Posizionamento incrementale

Nel posizionamento incrementale il controllo numerico sposta l'asse della macchina dell'incremento definito.

Il campo di immissione per l'incremento è compreso tra 0,001 mm e 10 mm.

- 
 - ▶ Premere il tasto di modalità **Funzionamento manuale** o il tasto **Volantino elettronico**
- 
 - ▶ Commutare il livello softkey
- 
 - ▶ Selezionare il posizionamento incrementale: softkey **INCREMENT** su **ON**
 - ▶ Inserire l'avanzamento degli **assi lineari**
 - ▶ Confermare con il softkey **CONFERMA**
- 
 - ▶ Confermare con il softkey **CONFERMA**
- 
 - ▶ In alternativa confermare con il tasto **ENT**
- 
 - ▶ Con il tasto cursore posizionare il cursore sugli **assi rotativi**
- 
 - ▶ Inserire l'avanzamento degli **assi rotativi**
 - ▶ Confermare con il softkey **CONFERMA**
- 
 - ▶ In alternativa confermare con il tasto **ENT**
- 
 - ▶ Confermare con il softkey **OK**
 - ▶ L'incremento è attivo.
 - ▶ Il controllo numerico visualizza i valori impostati nell'area superiore dello schermo.

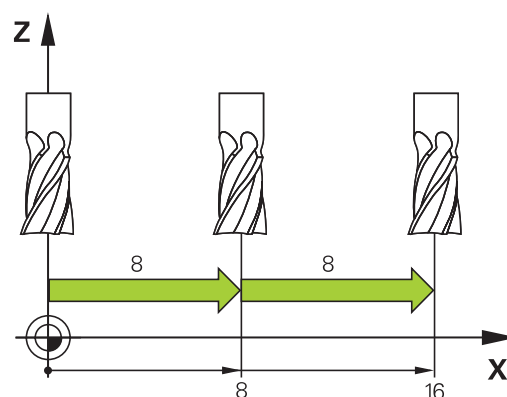

Disinserire il posizionamento incrementale

- 
 - ▶ Softkey **INCREMENT** su **OFF**



Se ci si trova nel menu **Jog incrementale**, è possibile disattivare il posizionamento incrementale con il softkey **DISINSERIMENTO**.

Traslazione con volantini elettronici

⚠ PERICOLO

Attenzione, pericolo per l'operatore!

Le prese di corrente non protette, i cavi difettosi e l'uso non regolare sono sempre causa di rischi elettrici. Il pericolo inizia all'accensione della macchina!

- ▶ Collegare o rimuovere le apparecchiature esclusivamente da parte di personale di assistenza autorizzato
- ▶ Accendere la macchina esclusivamente con volantino collegato o presa di corrente protetta

Il controllo numerico supporta lo spostamento con i seguenti volantini elettronici:

- HR 510: volantino semplice senza display, trasmissione dati via cavo
- HR 520: volantino dotato di display, trasmissione dati via cavo
- HR 550FS: volantino dotato di display, trasmissione dati via radio

Il controllo numerico supporta inoltre i volantini collegati via cavo HR 410 (senza display) e HR 420 (con display).



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può mettere a disposizione funzioni supplementari per i volantini HR 5xx.

I volantini portatili HR 520 e HR 550FS sono dotati di un display sul quale il controllo numerico visualizza diverse informazioni. Inoltre con i softkey del volantino si possono eseguire importanti funzioni di configurazione, ad es. impostare le origini o inserire ed eseguire funzioni M.

Non appena il volantino è stato attivato per mezzo del tasto di attivazione, non è più possibile alcun comando tramite il pannello di comando. Il controllo numerico indica questo stato sul proprio schermo mediante una finestra in primo piano.




Se sono collegati diversi volantini a un controllo numerico, il tasto del volantino non è disponibile sul pannello di comando. Il volantino può essere attivato o disattivato con l'apposito tasto sul volantino. Prima di poter selezionare un altro volantino, è necessario disattivare il volantino attivo.



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

- 1 Tasto **ARRESTO D'EMERGENZA**
- 2 Display del volantino per la visualizzazione di stato e la selezione di funzioni
- 3 Softkey
- 4 Tasti di selezione degli assi, sostituibili dal costruttore della macchina secondo la configurazione della macchina
- 5 Tasto di consenso
- 6 Tasti cursore per definire la sensibilità del volantino
- 7 Tasto di attivazione del volantino
- 8 Tasto di direzione in cui il controllo numerico sposta l'asse selezionato
- 9 Sovrapposizione in rapido per il tasto di direzione
- 10 Inserimento del mandrino (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 11 Tasto **Generazione blocco NC** (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 12 Disinserimento del mandrino (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 13 Tasto **CTRL** per funzioni speciali (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 14 Tasto **Start NC** (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 15 Tasto **Stop NC** (funzione correlata alla macchina, tasto sostituibile dal costruttore della macchina)
- 16 Volantino
- 17 Potenzimetro del numero di giri del mandrino
- 18 Potenzimetro di avanzamento
- 19 Collegamento cavo, assente per volantino radio HR 550FS

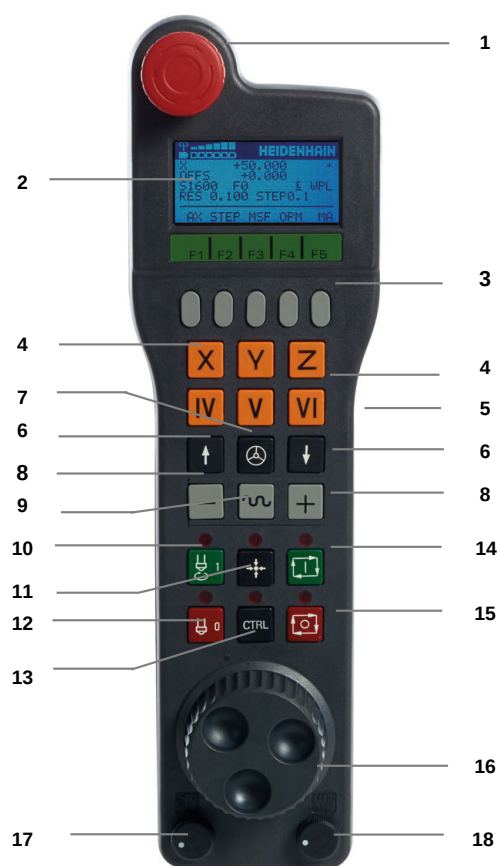

Display volante

- 1 Solo per volante radio HR 550FS:** visualizzazione se il volante si trova nella docking station o se è attiva la modalità radio
- 2 Solo per volante radio HR 550FS:** visualizzazione dell'intensità di campo, sei barre = intensità di campo massima
- 3 Solo per volante radio HR 550FS:** stato di carica della batteria, sei barre = stato di carica massimo. Durante l'operazione di carica una barra scorre da sinistra verso destra
- 4 X+50.000:** posizione dell'asse selezionato
- 5 *:** STIB (controllo numerico in funzione); esecuzione programma avviata o asse in movimento
- 6 OFFS +0.000:** valori di offset da M118 o impostazioni globali di programma (opzione #44)
- 7 S1600:** numero di giri mandrino corrente
- 8 F0:** avanzamento attuale, con cui l'asse selezionato viene spostato al momento
Il controllo numerico visualizza l'avanzamento traiettoria corrente durante l'esecuzione del programma.
- 9 E:** messaggio di errore presente
Se sul controllo numerico compare un messaggio di errore, il display del volante mostra per 3 secondi il messaggio **ERROR**. Viene quindi visualizzata la lettera **E**, finché l'errore è presente sul controllo numerico
- 10 WPL:** funzione 3D-ROT attiva
A seconda dell'impostazione nel menu 3D-ROT si visualizza quanto segue:
 - **VT:** funzione Traslazione nell'asse utensile attiva
 - **WP:** funzione Rotazione base attiva
- 11 RES 0.100:** risoluzione attiva del volante. Percorso che l'asse selezionato esegue per un giro del volante
- 12 STEP ON o OFF:** posizionamento incrementale attivo o inattivo. Con funzione attiva il controllo numerico visualizza anche l'incremento di traslazione attivo
- 13 Livello softkey:** selezione di diverse funzioni, descrizione nei paragrafi successivi



Particolarità del volantino radio HR 550FS

⚠ PERICOLO

Attenzione, pericolo per l'operatore!

Con la modalità batteria e altri utenti radio, l'impiego di volantini radio è più soggetto a influssi di disturbo di un collegamento via cavo. Se non vengono rispettati i presupposti e le avvertenze per un funzionamento sicuro, in caso di interventi di manutenzione o configurazione possono sussistere pericoli per l'operatore.

- ▶ Verificare il collegamento radio del volantino per riscontrare possibili sovrapposizioni con altri utenti radio
- ▶ Disinserire il volantino e il supporto dopo al massimo 120 ore di esercizio affinché il controllo numerico esegua un test funzionale al successivo riavvio
- ▶ In presenza di diversi volantini radio in officina, assicurare una assegnazione univoca tra supporto e relativo volantino (ad es. adesivi colorati)
- ▶ In presenza di diversi volantini radio in officina, assicurare una assegnazione univoca tra macchina e relativo volantino (ad es. test funzionale)

Il volantino radio HR 550FS è dotato di una batteria, che viene caricata non appena il volantino rimane inserito nel supporto.

Il supporto HRA 551FS e il volantino HR 550FS formano un'unità funzionale.

Il volantino HR 550FS dotato di batteria può essere utilizzato per un massimo di 8 ore prima di doverlo ricaricare. Un volantino totalmente scarico impiega circa 3 ore per ricaricarsi completamente. Se non si impiega il volantino HR 550FS, riposizionarlo sempre nel supporto. In questo modo la batteria del volantino è sempre carica e i contatti sono direttamente connessi con il circuito di arresto d'emergenza.

Non appena il volantino è inserito nel supporto, si commuta internamente sul funzionamento via cavo. Qualora il volantino fosse completamente scarico, è comunque possibile utilizzarlo. La funzionalità è identica al funzionamento via radio.

- i** Pulire regolarmente i contatti del supporto e del volantino per garantire la relativa funzionalità.

Il campo di trasmissione della linea radio è molto ampio. Se tuttavia dovesse verificarsi che, ad esempio su macchine di grandi dimensioni, si raggiungessero i limiti della linea di trasmissione, HR 550FS lo segnala tempestivamente con un allarme a vibrazione di sicura percezione. In tal caso è necessario ridurre ulteriormente la distanza dal supporto del volantino in cui è integrato il ricevitore radio.



NOTA**Attenzione Pericolo per l'utensile e il pezzo!**

Il volantino radio attiva una reazione di arresto d'emergenza in caso di interruzione radio, scarica completa della batteria o difetto. Le reazioni di arresto d'emergenza durante la lavorazione possono comportare danni all'utensile o al pezzo!

- ▶ In caso di inutilizzo, inserire il volantino nel supporto
- ▶ Mantenere ridotta la distanza tra volantino e relativo supporto (prestare attenzione all'allarme a vibrazione)
- ▶ Testare il volantino prima della lavorazione

Se il controllo numerico ha attivato un arresto d'emergenza, è necessario riattivare il volantino. Procedere come segue:

MOD

- ▶ Premere il tasto **MOD**
- > Il controllo numerico apre il menu MOD.
- ▶ Selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**

IMPOSTA
VOLANTINO
REMOTO

- ▶ Premere il softkey **IMPOSTA REMOTO**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano per la configurazione di volantini radio.
- ▶ Riattivare il volantino radio con il pulsante **Avvio volantino**
- ▶ Selezionare il pulsante **FINE**

Per la messa in funzione e la configurazione del volantino nel menu MOD è disponibile la relativa funzione.

Ulteriori informazioni: "Configurazione del volantino radio HR 550-\\FS", Pagina 372

Selezione dell'asse da spostare

Gli assi principali X, Y e Z, e tre altri assi definibili dal costruttore della macchina possono essere attivati direttamente tramite i tasti di selezione. Anche l'asse virtuale VT può essere impostato dal costruttore della macchina direttamente su uno dei tasti liberi degli assi. Se l'asse virtuale VT non è impostato su un tasto di selezione degli assi, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Premere il softkey del volante **F1 (AX)**
- > Il controllo numerico visualizza sul display del volante tutti gli assi attivi. L'asse attivo al momento lampeggia.
- ▶ Selezionare l'asse desiderato con il softkey del volante **F1 (->)** oppure **F2 (<-)** e confermare con il softkey del volante **F3 (OK)**

Regolazione della sensibilità del volante

La sensibilità del volante definisce il percorso che un asse compie ad ogni giro del volante. Le sensibilità del volante risultano dalla velocità volante definita dell'asse e dal livello di velocità interno al controllo numerico. Il livello di velocità descrive una quota percentuale della velocità del volante. Il controllo numerico calcola la sensibilità del volante per ogni livello di velocità. Le sensibilità risultanti del volante possono essere direttamente selezionate tramite i tasti cursore del volante (solo se non è attivo l'incremento).

Dai livelli di velocità, sull'esempio di una velocità mandrino definita di 1 rispetto alle rispettive unità, risultano le seguenti sensibilità del volante:

Sensibilità risultanti del volante in mm/giro e gradi/giro:

0.0001/0.0002/0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1

Sensibilità risultanti del volante in in/giro:

0.000127/0.000254/0.000508/0.00127/0.00254/0.00508/0.0127/0.0254/0.0508/0.127/0.254/0.508

Esempi di sensibilità risultanti del volante:

Velocità mandrino definita	Livello di velocità	Sensibilità risultante del volante
10	0.01%	0.001 mm/giro
10	0.01%	0.001 gradi/giro
10	0.0127%	0.00005 in/giro

Spostamento degli assi

- ▶ Attivazione del volante: premere il tasto del volante su HR 5xx:
- ▶ Il controllo numerico può essere ora di nuovo azionato tramite HR 5xx. Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano con testo di avvertenza sullo schermo.
- ▶ Selezionare eventualmente la modalità operativa desiderata con il softkey **OPM**



- ▶ Tenere eventualmente premuto il tasto di consenso
- ▶ Selezionare sul volante l'asse che deve essere spostato. Selezionare eventualmente gli assi ausiliari mediante softkey



- ▶ Spostare l'asse attivo in direzione + oppure



- ▶ Spostare l'asse attivo in direzione -



- ▶ Disattivazione del volante: premere il tasto del volante su HR 5xx:
- ▶ Il controllo numerico può essere ora di nuovo azionato tramite il pannello di comando.

Impostazioni del potenziometro

0.00005 in/giro

NOTA**Attenzione, possibili danni al pezzo**

Per la commutazione tra pannello di comando macchina e volante è possibile definire una riduzione dell'avanzamento. Questo può causare rigature visibili sul pezzo.

- ▶ Disimpegnare l'utensile prima di commutare tra volante e pannello di comando macchina.

Le impostazioni del potenziometro di avanzamento del volante e del pannello di comando macchina possono essere diverse. Se si attiva il volante, il controllo numerico attiva automaticamente anche il potenziometro di avanzamento del volante. Se si disattiva il volante, il controllo numerico attiva automaticamente il potenziometro di avanzamento del pannello di comando macchina.

Affinché l'avanzamento non aumenti alla commutazione tra i potenziometri, l'avanzamento viene congelato o ridotto.

Se prima della commutazione l'avanzamento è maggiore dell'avanzamento dopo la commutazione, il controllo numerico riduce l'avanzamento al valore minimo.

Se prima della commutazione l'avanzamento è minore dell'avanzamento dopo la commutazione, il controllo numerico congela il valore. In tal caso è necessario riportare il potenziometro di avanzamento al valore precedente; soltanto in seguito si attiva il potenziometro di avanzamento attivato.

Posizionamento incrementale

Nel posizionamento incrementale il controllo numerico sposta dell'incremento programmato l'asse del volante attivo al momento.

- ▶ Premere il softkey del volante F2 (**STEP**)
- ▶ Attivazione del posizionamento incrementale: premere il softkey del volante 3 (**ON**)
- ▶ Selezionare l'incremento desiderato premendo il tasto **F1** o **F2**. Il minimo incremento possibile è di 0,0001 mm (0.00001 in). Il massimo incremento possibile è di 10 mm (0.3937 in).
- ▶ Confermare l'incremento selezionato con il softkey 4 (**OK**)
- ▶ Con il tasto del volante + oppure - spostare l'asse attivo del volante nella corrispondente direzione

i Se si tiene premuto il tasto **F1** o **F2**, il controllo numerico modifica il passo di conteggio di un fattore 10 al cambio di decina.

Premendo anche il tasto **CTRL**, il passo di conteggio si modifica del fattore 100 alla pressione di **F1** o **F2**.

Inserimento delle funzioni ausiliarie M

- ▶ Premere il softkey del volante F3 (**MSF**)
- ▶ Premere il softkey del volante F1 (**M**)
- ▶ Selezionare il numero di funzione M desiderato premendo il tasto **F1** oppure **F2**
- ▶ Eseguire la funzione ausiliaria M con il tasto **Start NC**

Inserimento del numero di giri del mandrino S

- ▶ Premere il softkey del volante F3 (**MSF**)
- ▶ Premere il softkey del volante F2 (**S**)
- ▶ Selezionare il numero di giri desiderato premendo il tasto **F1** o **F2**
- ▶ Attivare il nuovo numero di giri S con il tasto **Start NC**

i Se si tiene premuto il tasto **F1** o **F2**, il controllo numerico modifica il passo di conteggio di un fattore 10 al cambio di decina.

Premendo anche il tasto **CTRL**, il passo di conteggio si modifica del fattore 100 alla pressione di **F1** o **F2**.

Inserimento dell'avanzamento F

- ▶ Premere il softkey del volante F3 (**MSF**)
- ▶ Premere il softkey del volante F3 (**F**)
- ▶ Selezionare l'avanzamento desiderato premendo il tasto **F1** o **F2**
- ▶ Confermare il nuovo avanzamento F con il softkey del volante F3 (**OK**)

i Se si tiene premuto il tasto **F1** o **F2**, il controllo numerico modifica il passo di conteggio di un fattore 10 al cambio di decina.

Premendo anche il tasto **CTRL**, il passo di conteggio si modifica del fattore 100 alla pressione di **F1** o **F2**.

Definizione origine

Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può bloccare l'impostazione origine in singoli assi.

- ▶ Premere il softkey del volante **F3 (MSF)**
- ▶ Premere il softkey del volante **F4 (PRS)**
- ▶ Selezionare eventualmente l'asse per cui si deve impostare l'origine
- ▶ Azzerare l'asse con il softkey del volante **F3 (OK)** oppure impostare il valore desiderato con i softkey del volante **F1** e **F2** e poi confermare con il softkey del volante **F3 (OK)**. Premendo anche il tasto **CTRL** il passo di conteggio aumenta a 10

Cambio del modo operativo

Con il softkey del volante **F4 (OPM)** si può commutare la modalità operativa, se lo stato attuale del controllo numerico consente la commutazione.

- ▶ Premere il softkey del volante **F4 (OPM)**
- ▶ Selezionare con i softkey del volante la modalità operativa desiderata
 - MAN: **Funzionamento manuale**
 - MDI: **Introduzione manuale dati**
 - SGL: **Esecuzione singola**
 - RUN: **Esecuzione continua**

Generazione di un blocco di traslazione completo

Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può configurare il tasto del volante **Generazione blocco NC** con una funzione qualsiasi.

- ▶ Selezionare la modalità operativa **Introduzione manuale dati**
- ▶ Selezionare eventualmente con i tasti cursore sulla tastiera del controllo numerico il blocco NC dopo il quale si desidera aggiungere il nuovo blocco di traslazione
- ▶ Attivare il volante
- ▶ Premere il tasto del volante **Generazione blocco NC**
- ▶ Il controllo numerico inserisce un blocco di traslazione completo, contenente tutte le posizioni asse selezionate mediante la funzione MOD.

Funzioni nei modi operativi di esecuzione del programma

Nei modi operativi di esecuzione del programma si possono eseguire le seguenti funzioni

- Premere il tasto **Start NC** (tasto volante **Start NC**)
- Premere il tasto **Stop NC** (tasto volante **Stop NC**)
- Se è stato premuto il tasto **Stop NC**: arresto interno (softkey del volante **MOP** e poi **Stop**)
- Se è stato premuto il tasto **Stop NC**: traslazione manuale degli assi (softkey del volante **MOP** e poi **MAN**)
- Riposizionamento sul profilo, dopo che gli assi sono stati spostati manualmente durante un'interruzione del programma (softkey del volante **MOP** e poi **REPO**). Il comando si esegue con i softkey del volante, come con i softkey dello schermo.
Ulteriori informazioni: "Riposizionamento sul profilo", Pagina 299
- Inserimento/disinserimento della funzione Orientamento del piano di lavoro (softkey del volante **MOP** e poi **3D**)

5.3 Numero giri mandrino S, avanzamento F e funzione ausiliaria M

Applicazione

Nelle modalità **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico** si inseriscono tramite softkey il numero di giri mandrino S, l'avanzamento F e la funzione ausiliaria M.

Ulteriori informazioni: "Inserimento delle funzioni ausiliarie M e dello STOP", Pagina 313



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina definisce le funzioni ausiliarie disponibili sulla macchina e consentite nel modo operativo **Funzionamento manuale**.

Inserimento di valori

Numero di giri mandrino S, funzione ausiliaria M

Il numero di giri mandrino si inserisce come descritto di seguito.



- ▶ Premere il softkey **S**
- ▶ Nella finestra in primo piano il controllo numerico visualizza la finestra di dialogo **Giri mandrino S**

=.



- ▶ Inserire **1000** (numero giri mandrino)
- ▶ Confermare con il tasto **Start NC**

La rotazione del mandrino con il numero giri **S** impostato viene avviata con una funzione ausiliaria **M**, programmata allo stesso modo.

Il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato il numero di giri corrente del mandrino. Con un numero di giri < 1000, il controllo numerico visualizza anche una posizione decimale immessa.

Avanzamento F

L'avanzamento si inserisce come descritto di seguito.



- ▶ Premere il softkey **F**.
- ▶ Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano.



- ▶ Inserire l'avanzamento
- ▶ Confermare con il tasto **ENT**

Per l'avanzamento F vale quanto segue:

- Con F=0 è attivo l'avanzamento che il costruttore della macchina ha definito come avanzamento minimo
- Se l'avanzamento inserito è maggiore del valore massimo definito dal costruttore della macchina, è attivo il valore registrato dal costruttore della macchina
- F rimane memorizzato anche dopo un'interruzione della tensione
- Il controllo numerico visualizza l'avanzamento traiettoria
 - Con la funzione **3D ROT** attiva, la velocità di avanzamento viene visualizzata allo spostamento di più assi
 - Con la funzione **3D ROT** inattiva, l'indicazione di avanzamento rimane vuota se vengono spostati più assi contemporaneamente
 - Con volantino attivo, il controllo numerico visualizza l'avanzamento traiettoria durante l'esecuzione del programma.

Il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato l'avanzamento attuale.

- Con avanzamento < 10, il controllo numerico visualizza anche una posizione decimale immessa.
- Con un avanzamento < 1, il controllo numerico visualizza due posizioni decimali.

Modifica numero di giri mandrino e avanzamento

Con le manopole dei potenziometri di regolazione per numero di giri del mandrino **S** e avanzamento **F**, è possibile modificare il valore impostato tra 0% e 150%.

Il potenziometro di avanzamento riduce soltanto l'avanzamento programmato, non l'avanzamento calcolato dal controllo numerico.



La manopola del potenziometro di regolazione per il numero giri mandrino è attiva solo sulle macchine con regolazione continua della velocità del mandrino.



Limitazione di avanzamento F MAX



Consultare il manuale della macchina.

La limitazione di avanzamento è correlata alla macchina.

Con l'ausilio del softkey **F MAX** è possibile ridurre la velocità di avanzamento per tutte le modalità. La riduzione si applica a tutti i movimenti in rapido e in avanzamento. Il valore immesso rimane attivo dopo lo spegnimento o l'accensione della macchina.

Con limitazione di avanzamento attiva, nella visualizzazione di stato il controllo numerico mostra un punto esclamativo accanto al valore di avanzamento.

Ulteriori informazioni: "Visualizzazione di stato generale", Pagina 66

Il softkey **F MAX** è presente nelle seguenti modalità:

- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**
- **Introduzione manuale dati**

Procedura

 
Per attivare la limitazione di avanzamento F MAX, procedere come indicato di seguito:



- ▶ Premere il tasto di modalità
Introduzione manuale dati



- ▶ Impostare il softkey **F MAX** su **ON**



- ▶ Inserire l'avanzamento massimo desiderato
- ▶ Premere il softkey OK
- Il controllo numerico mostra brevemente nella visualizzazione di stato il punto esclamativo dopo il valore di avanzamento.

5.4 Functional Safety FS integrata

Descrizione generale

Le macchine utensili con controlli numerici HEIDENHAIN possono essere dotati di Functional Safety FS integrata o di sicurezza esterna. Questo capitolo è indicato esclusivamente per macchine con Functional Safety FS integrata.



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina adegua il sistema di sicurezza HEIDENHAIN alla macchina.

Ogni operatore di una macchina utensile è esposto a pericoli. I dispositivi di protezione possono effettivamente impedire l'accesso a punti pericolosi, d'altro lato si deve tuttavia poter lavorare sulla macchina anche senza dispositivo di protezione (ad es. con ripari mobili aperti).

Il sistema di sicurezza HEIDENHAIN consente la configurazione di un sistema che soddisfa il

Performance Level d, categoria 3 secondo **DIN EN ISO 13849-1** e **SIL 2 a norma IEC 61508 (DIN EN 61508-1)**.

Mette a disposizione modalità di sicurezza, in conformità alla norma **DIN EN ISO 16090-1** (ex DIN EN 12417). È pertanto possibile implementare un'ampia protezione personale.

Il fondamento del sistema di sicurezza HEIDENHAIN è rappresentato dalla struttura a due canali del processore, composta dall'unità logica MC e da una o più unità di regolazione CC.

Gli errori rilevanti per la sicurezza comportano sempre un **sicuro arresto degli azionamenti** grazie a **reazioni definite**.

Tramite ingressi e uscite di sicurezza in esecuzione a due canali che influiscono sul processo in tutti i modi operativi, il controllo numerico avvia determinate funzioni di sicurezza e raggiunge stati di esercizio sicuri.

In tale capitolo sono riportate spiegazioni sulle funzioni aggiuntive disponibili sul controllo numerico dotato di Functional Safety FS.

Funzioni di sicurezza

Per garantire i requisiti di protezione personale, la Functional Safety FS integrata offre funzioni di sicurezza a norma. Il costruttore della macchina impiega le funzioni di sicurezza a norma per l'implementazione della Functional Safety FS della relativa macchina.

Le funzioni di sicurezza attive possono essere monitorate nello stato degli assi della Functional Safety FS.

Descrizione	Significato	Breve descrizione
SS0, SS1, SS1D, SS1F, SS2	Safe Stop	arresto sicuro degli azionamenti nelle diverse modalità
STO	Safe Torque Off	alimentazione elettrica al motore interrotta. Offre protezione da avvio inaspettato degli azionamenti
SOS	Safe Operating Stop	arresto controllato sicuro. Offre protezione da avvio inaspettato degli azionamenti
SLS	Safely Limited Speed	velocità limitata sicura. Impedisce che gli azionamenti superino i valori limite di velocità predefiniti con ripari mobili aperti
SLP	Safely Limited Position	posizione limitata sicura. Monitora che un asse sicuro non abbandoni un'area predefinita
SBC	Safe Brake Control	comando a due canali dei freni di arresto motore


Visualizzazioni di stato di Functional Safety FS

Il controllo numerico visualizza il modo operativo di sicurezza attivo con un'icona nella barra verticale dei softkey:

Icona	Modo operativo di sicurezza	Breve descrizione
 SOM_1	Modo operativo SOM_1 attivo	Safe operating mode 1: funzionamento automatico, modo produzione
 SOM_2	Modo operativo SOM_2 attivo	Safe operating mode 2: modalità Predisposizione
 SOM_3	Modo operativo SOM_3 attivo	Safe operating mode 3: intervento manuale, solo per operatori qualificati
 SOM_4	Modo operativo SOM_4 attivo Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.	Safe operating mode 4: intervento manuale esteso, osservazione di processo, solo per operatori qualificati

Visualizzazione di stato generale

 Con un controllo numerico dotato di Functional Safety FS, la visualizzazione di stato contiene informazioni supplementari relative alla sicurezza. Il controllo numerico visualizza gli stati d'esercizio attivi degli elementi N. giri **S** e Avanzamento **F** nella visualizzazione di stato generale.

Icona	Significato
	Stato di arresto dell'avanzamento
	Stato di arresto del mandrino
	Asse sicuro, non verificato

Visualizzazione di stato supplementare


La scheda **FS** della visualizzazione di stato supplementare contiene le seguenti informazioni:

Informazioni per Functional Safety (scheda FS)

Softkey	Significato
Nessuna selezione diretta possibile	Modo operativo di sicurezza attivo
Informazioni su FS:	
Campo	Significato
Asse	Assi della cinematica attiva
Stato	Funzione di sicurezza attiva
Stop	Reazione di arresto
SLS2	Valori di numero di giri o avanzamento massimi per SLS in modalità SOM_2
SLS3	Valori di numero di giri o avanzamento massimi per SLS in modalità SOM_3
SLS4	Valori di numero di giri o avanzamento massimi per SLS in modalità SOM_4 Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.
Vmax_act	Limitazione attualmente valida per numero di giri o avanzamento Valori dalle impostazioni SLS o da SPLC Per valori maggiori di 999 999 il controllo numerico visualizza MAX .

Il controllo numerico visualizza lo stato di prova degli assi con icona.

Icona	Significato
	L'asse è verificato o non deve essere verificato.
	L'asse non è verificato, deve tuttavia essere verificato per la garanzia del funzionamento sicuro. Ulteriori informazioni: "Verifica della posizione degli assi", Pagina 196
	FS non monitora l'asse o l'asse non è configurato come sicuro.

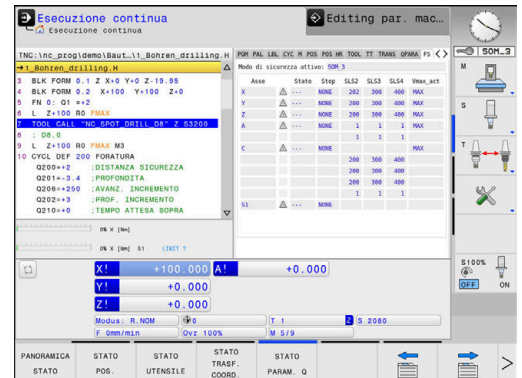

Verifica della posizione degli assi



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere adattata dal costruttore della macchina.

Dopo l'accensione il controllo numerico verifica se la posizione di un asse coincide con la posizione assunta direttamente dopo l'arresto. Se subentra un errore di misura oppure FS rileva una modifica, questo asse viene contrassegnato nell'indicazione di posizione. Il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato un triangolo rosso.

Gli assi contrassegnati non possono essere più traslati con ripari mobili aperti. In tali casi è necessario raggiungere una posizione di test per i relativi assi.

Procedere come segue:

- ▶ Selezionare la modalità operativa **Funzionamento manuale**
- ▶ Premere il softkey **RAGGIUNGI DI PROVA**
- > Il controllo numerico visualizza gli assi non verificati.
- ▶ Premere il softkey **SELEZ. ASSI**
- ▶ Selezionare eventualmente l'asse desiderato tramite softkey
- ▶ In alternativa premere il softkey **LOGICA POSIZ.**
- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- > L'asse si porta in posizione di prova.
- > Dopo aver raggiunto la posizione di prova, il controllo numerico visualizza un messaggio.
- ▶ Premere il **tasto di consenso** sul pannello di comando della macchina
- > Il controllo numerico rappresenta l'asse come verificato.
- ▶ Ripetere l'operazione precedentemente descritta per tutti gli assi che si desidera portare sulla posizione di test

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Il controllo numerico non esegue alcun controllo di collisione automatico tra l'utensile e il pezzo. Con preposizionamento errato o distanza insufficiente tra i componenti sussiste il pericolo di collisione durante il raggiungimento delle posizioni di prova!

- ▶ Raggiungere una posizione sicura, se necessario, prima di raggiungere le posizioni di prova
- ▶ Prestare attenzione alle possibili collisioni



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina definisce dove si trova la posizione di prova.

Attivazione della limitazione di avanzamento



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere adattata dal costruttore della macchina.

Con questa funzione è possibile impedire che la reazione SS1 (arresto sicuro degli azionamenti) venga attivata all'apertura del riparo mobile.

Premendo il softkey **F LIMITATO** il controllo numerico limita la velocità degli assi e il numero di giri del mandrino o dei mandrini ai valori definiti dal costruttore della macchina. Determinante per la limitazione è il modo operativo di sicurezza SOM_x selezionato con l'ausilio dell'interruttore a chiave.

Con SOM_1 attiva, gli assi e i mandrini vengono arrestati, in quanto in SOM_1 è l'unico caso ammesso in cui i ripari mobili possono essere aperti.



► Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**



► Commutare il livello softkey



► Attivare o disattivare il limite di avanzamento


5.5 Gestione origini

Nota



Nei seguenti casi impiegare assolutamente la tabella origini se:

- Se la macchina è equipaggiata con assi rotativi (tavola orientabile o testa orientabile) e l'utente lavora con la funzione **Rotazione piano di lavoro** (opzione #8)
- la macchina è dotata di un sistema di cambio testa
- sui controlli numerici meno recenti si è operato finora con tabelle origini con riferimento REF
- si desidera lavorare più pezzi uguali bloccati in posizione obliqua diversa

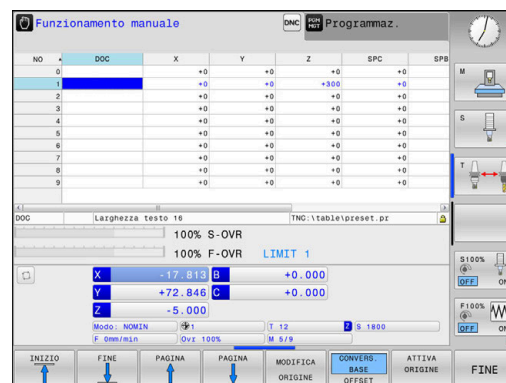

La tabella origini può avere un numero qualsiasi di righe (origini). Per ottimizzare la dimensione del file e la velocità di elaborazione, utilizzare tante righe quante sono necessarie per la Gestione origini. Per motivi di sicurezza, eventuali nuove righe possono essere aggiunte solo alla fine della tabella origini.



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può salvare i valori di default per le singole colonne di una nuova riga.

Origini pallet e origini

Se si lavora con pallet, tenere presente che le origini salvate nella tabella origini si riferiscono all'origine pallet attivata.

Ulteriori informazioni: "Pallet", Pagina 327

Creazione e attivazione della tabella origini in INCH

i Se il controllo numerico si commuta sull'unità di misura **INCH**, l'unità di misura della tabella origini non cambia in automatico.
Se si desidera modificare anche qui l'unità di misura, è necessario creare una nuova tabella origini.

Per creare e attivare una tabella origini in **INCH**, procedere come indicato di seguito:

	▶ Selezionare il modo operativo Programmazz.
	▶ Aprire la Gestione file ▶ Aprire la cartella TNC:\table ▶ Rinominare il file preset.pr , ad es. in preset_mm.pr ▶ Creare il file preset_inch.pr
	▶ Selezionare l'unità di misura INCH ➢ Il controllo numerico apre la nuova tabella origini vuota. ➢ Il controllo numerico visualizza un messaggio di errore relativo a un file mancante del prototipo. ▶ Cancellare il messaggio di errore ▶ Aggiungere righe, ad es. 10 righe ➢ Il controllo numerico aggiunge le righe.
	▶ Posizionare il cursore nella colonna ACTNO della riga 0 ▶ Inserire 1
	▶ Confermare l'immissione
	▶ Aprire la Gestione file ▶ Rinominare il file preset_inch.pr in preset.pr
	▶ Selezionare la modalità Funzionamento manuale
	▶ Aprire la Gestione origini ▶ Verificare la tabella origini

i Un'altra tabella in cui l'unità di misura non viene automaticamente modificata è la tabella utensili.
Ulteriori informazioni: "Creazione e attivazione della tabella utensili in INCH", Pagina 137

Salvataggio delle origini nella tabella



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può bloccare l'impostazione origine in singoli assi.

Il costruttore della macchina può definire un percorso diverso per la tabella origini.

La tabella origini è denominata **PRESET.PR** ed è salvata di default nella directory **TNC:\table**.

Il nome **PRESET.PR** può essere modificato nel modo operativo **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico** solo premendo il softkey **MODIFICA ORIGINE**. È possibile aprire ma non editare la tabella preset **PRESET.PR** nella modalità operativa **Programmazz.**

Esistono più possibilità per memorizzare Preset e rotazioni base nella tabella origini:

- immissione manuale
- mediante i cicli di tastatura nel modo operativo **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico**
- con i cicli di tastatura da **400** a **405**, **14xx** e da **410** a **419** in modalità automatica

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**



Avvertenze per l'uso

- Nel menu 3D-ROT è possibile impostare che la rotazione base sia attiva anche nel modo operativo **Funzionam. manuale**.
Ulteriori informazioni: "Attivazione della rotazione manuale", Pagina 250
- Durante la definizione origine le posizioni degli assi rotativi devono essere conformi alla condizione di rotazione.
- Il comportamento del controllo numerico alla definizione dell'origine dipende dall'impostazione del parametro macchina opzionale **chkTiltingAxes** (N. 204601).
- **PLANE RESET** non resetta la 3D-ROT attiva.
- Il controllo numerico memorizza sempre nella riga 0 l'origine che è stata impostata per ultima manualmente tramite i tasti di movimentazione assi o mediante softkey. Se è attiva l'origine impostata manualmente, il controllo numerico mostra nella visualizzazione di stato il testo **PR MAN(0)**.

Copia della tabella origini

La copia della tabella origini in un'altra directory (per il salvataggio dei dati) è consentita. Le righe protette da scrittura rimangono protette anche nelle tabelle copiate.

Non modificare il numero di righe delle tabelle copiate! Se si intende attivare di nuovo la tabella, questo può provocare problemi.

Per attivare la tabella origini copiata in un'altra directory, è necessario ricopiare di nuovo la tabella.

Quando si seleziona una nuova tabella origini, è necessario riattivare l'origine.

Memorizzazione manuale delle origini nella tabella origini

Per memorizzare le origini nella tabella origini, procedere come segue:



- Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**



- Spostare l'utensile con cautela fino a sfiorare il pezzo, oppure posizionare il comparatore in modo corrispondente



- Premere il softkey **GESTIONE ORIGINE**
- > Il controllo numerico apre la tabella origini e imposta il cursore sulla riga dell'origine attiva



- Premere il softkey **MODIFICA ORIGINE**
- > Il controllo numerico visualizza nel livello softkey le possibilità di inserimento disponibili.



- Selezionare la riga della tabella origini che si desidera modificare (il numero di riga corrisponde al numero origine)



- Selezionare eventualmente la colonna della tabella origini che si desidera modificare



- Selezionare tramite softkey una delle possibilità di inserimento disponibili

Possibilità di inserimento

Softkey	Funzione
	Acquisizione diretta della posizione reale dell'utensile (del comparatore) come nuova origine: la funzione memorizza l'origine solo nell'asse in cui si trova al momento il cursore
	Assegnazione alla posizione reale dell'utensile (del comparatore) di un valore qualsiasi: la funzione memorizza l'origine solo nell'asse in cui si trova il cursore. Inserire il valore desiderato nella finestra in primo piano
	Spostamento incrementale di un'origine già memorizzata nella tabella: la funzione memorizza l'origine solo nell'asse in cui si trova al momento il cursore. Inserire il valore di correzione desiderato tenendo conto del segno nella finestra in primo piano. Con visualizzazione Inch attiva: inserire il valore in inch, il controllo numerico converte internamente il valore immesso in mm
	Inserimento diretto della nuova origine senza calcolo della cinematica (specifica per asse). Utilizzare questa funzione solo se la macchina è equipaggiata con una tavola rotante e si desidera impostare l'origine al centro della tavola rotante con l'inserimento diretto di 0. La funzione memorizza il valore solo nell'asse in cui si trova il cursore. Inserire il valore desiderato nella finestra in primo piano. Con visualizzazione Inch attiva: inserire il valore in inch, il controllo numerico converte internamente il valore immesso in mm
	Selezionare la vista CONVERS. BASE/OFFSET Nella visualizzazione standard CONVERS. BASE vengono indicate le colonne X, Y e Z. A seconda della macchina in uso vengono riportate anche le colonne SPA, SPB e SPC. Qui il controllo numerico memorizza la rotazione base (per asse utensile Z il controllo impiega la colonna SPC). Nella visualizzazione OFFSET vengono indicati i valori di offset per l'origine.
	Scrittura dell'origine attualmente attiva in una riga selezionabile della tabella: la funzione memorizza l'origine in tutti gli assi e attiva automaticamente la relativa riga della tabella. Con visualizzazione Inch attiva: inserire il valore in inch, il controllo numerico converte internamente il valore immesso in mm

Editing della tabella origini

Softkey	Funzione di editing per modo tabelle
	Selezione inizio tabella
	Selezione fine tabella
	Selezione pagina precedente tabella
	Selezione pagina successiva tabella
	Selezione funzioni per inserimento origine
	Selezione visualizzazione Conversione base/ Offset asse
	Attivazione origine della riga attualmente selezionata nella tabella origini
	Inserimento di più righe a fine tabella
	Copia del campo attualmente selezionato
	Inserimento del campo copiato
	Reset della riga attualmente selezionata: il controllo numerico inserisce - in tutte le colonne
	Inserimento di una singola riga a fine tabella
	Cancellazione di una singola riga a fine tabella

Protezione origini da sovrascrittura

È possibile proteggere da sovrascrittura righe qualsiasi della tabella origini con l'aiuto della colonna **LOCKED**. Le righe protette da scrittura sono evidenziate mediante colore nella tabella origini.

Se si desidera sovrascrivere una riga protetta da scrittura con un ciclo di tastatura manuale, è necessario confermare con **OK** e inserire la password (in caso di protezione con password).

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Le righe bloccate con l'aiuto della funzione **BLOCCA / PASSWORD** possono essere sbloccate esclusivamente con la password selezionata. Le password dimenticate non possono essere resettate. Le righe bloccate rimangono quindi permanentemente bloccate. La tabella preset non può pertanto essere più utilizzata in modo illimitato.

- ▶ Selezionare di preferenza l'alternativa con l'aiuto della funzione **BLOCCA / SBLOCCA**
- ▶ Annotare le password

Procedere come descritto di seguito per proteggere un'origine da sovrascrittura:

-  ▶ Premere il softkey **MODIFICA ORIGINE**
-  ▶ Selezionare la colonna **LOCKED**.
-  ▶ Premere il softkey **MODIFICA ATTUALE**

Protezione dell'origine senza password

-  ▶ Premere il softkey **BLOCCA / SBLOCCA**
- > Il controllo numerico scrive una **L** nella colonna **LOCKED**.

Protezione dell'origine con password

-  ▶ Premere il softkey **BLOCCA / PASSWORD**
- ▶ Inserire la password nella finestra in primo piano
- ▶ Confermare con il softkey **OK** o con il tasto **ENT**:
- > Il controllo numerico scrive **###** nella colonna **LOCKED**.

Eliminazione della protezione da scrittura

Per poter rielaborare la riga protetta da scrittura, procedere come segue:



- Premere il softkey **MODIFICA ORIGINE**

 


- Selezionare la colonna **LOCKED**.




- Premere il softkey **MODIFICA ATTUALE**

Origine protetta senza password




- Premere il softkey **BLOCCA / SBLOCCA**
- > Il controllo numerico elimina la protezione da scrittura.

 Origine protetta con password



 - Premere il softkey **BLOCCA / PASSWORD**



- Inserire la password nella finestra in primo piano
- Confermare con il softkey **OK** o con il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico elimina la protezione da scrittura.

Attivazione dell'origine

Attivazione Preset nel modo operativo Funzionamento manuale

NOTA

Attenzione Pericolo di considerevoli danni materiali!

I campi non definiti della tabella origini si comportano in modo diverso da quelli definiti con il valore **0**: all'attivazione i campi definiti con **0** sovrascrivono il valore precedente, per quelli non definiti viene mantenuto il valore precedente.

- Prima di attivare un'origine verificare se tutte le colonne sono descritte con valori



Avvertenze per l'uso

- All'attivazione di un Preset della tabella preset, il controllo numerico annulla spostamento origine, rappresentazione speculare, rotazione e fattore di scala attivi.
- La funzione **Rotazione piano di lavoro** (ciclo **19** o **PLANE**) rimane invece attiva.
- Quando si edita il valore della colonna **DOC**, è necessario riattivare l'origine. Soltanto in seguito, il controllo numerico acquisisce il nuovo valore.



- Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**



- Premere il softkey **GESTIONE ORIGINE**



- Selezionare il numero di origine che si desidera attivare



- In alternativa selezionare con il tasto **GOTO** il numero di origine che si desidera attivare



- Confermare con il tasto **ENT**



- Premere il softkey **ATTIVA**



- Confermare l'attivazione dell'origine
- Il controllo numerico imposta la visualizzazione e la rotazione base.



- Uscire dalla tabella origini

Attivazione dell'origine in un programma NC

Per attivare i Preset della tabella preset durante l'esecuzione del programma, impiegare il ciclo **247** o la funzione **PRESET SELECT**.

Nel ciclo **247** si definisce il numero di Preset che si desidera attivare. Nella funzione **PRESET SELECT** si definisce il numero di Preset o la voce della colonna **Doc** che si desidera attivare.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

5.6 Impostazione origine senza sistema di tastatura 3D

Avvertenza

Nella definizione origine la visualizzazione del controllo numerico viene portata sulle coordinate di una posizione nota del pezzo.



Con il sistema di tastatura 3D sono disponibili tutte le funzioni di tastatura manuali.

Ulteriori informazioni: "Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 238



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può bloccare l'impostazione origine in singoli assi.

Operazioni preliminari

- ▶ Serrare e allineare il pezzo
- ▶ Serrare l'utensile zero con raggio noto
- ▶ Assicurarsi che il controllo numerico visualizzi le posizioni reali

Impostazione origine con fresa a candela

 ► Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**

 ► Spostare l'utensile con cautela fino a sfiorare il pezzo






Definizione dell'origine in un asse:

-  ► Selezionare l'asse
- Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **DEFINIZIONE ORIGINE Z=.**
- In alternativa premere il softkey **SETTARE PUNTI**
- Selezionare l'asse tramite softkey
- Utensile zero, asse del mandrino: impostare l'indicazione su una posizione nota del pezzo (ad es. 0) o inserire lo spessore d del lamierino. Nel piano di lavoro: tener conto del raggio dell'utensile

Determinare in modo analogo le origini dei restanti assi.

Utilizzando nell'asse di accostamento un utensile con lunghezza nota, impostare l'indicazione dell'asse di accostamento sulla lunghezza L dell'utensile o sulla somma $Z=L+d$.

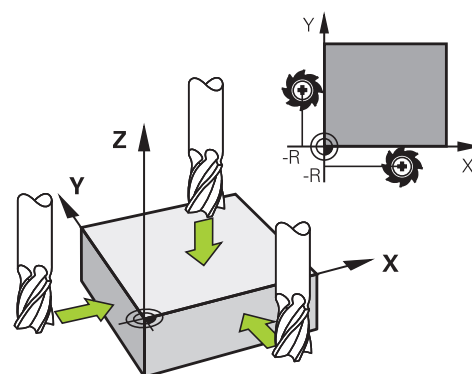

Note operative

- Il controllo numerico memorizza automaticamente l'origine impostata tramite i tasti di movimentazione assi nella riga 0 della tabella origini.
- Se il costruttore della macchina ha bloccato un asse, non è possibile impostare alcuna origine in questo asse. Il softkey del relativo asse non è visibile.
- Il comportamento del controllo numerico alla definizione dell'origine dipende dall'impostazione del parametro macchina opzionale **chkTiltingAxes** (N. 204601).

 
Uso delle funzioni di tastatura con tastatori o comparatori meccanici

Se sulla macchina non è disponibile un tastatore elettronico 3D, è possibile utilizzare tutte le funzioni di tastatura manuali (eccezione: funzioni di calibrazione) anche con tastatori meccanici o persino con semplice sfioramento, .

Ulteriori informazioni: "Impiego del sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 211

Invece del segnale elettronico, generato automaticamente da un tastatore 3D durante la funzione di tastatura, il segnale di conferma della **posizione di tastatura** viene attivato manualmente tramite un tasto.

Procedere come segue:



- ▶ Selezionare tramite softkey la funzione di tastatura desiderata
- ▶ Posizionare il tastatore meccanico sulla prima posizione che deve essere rilevata dal controllo numerico



- ▶ Conferma della posizione: premere il softkey **Conferma posizione reale**
- Il controllo numerico salva la posizione attuale.
- ▶ Posizionare il tastatore meccanico sulla posizione successiva che deve essere rilevata dal controllo numerico



- ▶ Conferma della posizione: premere il softkey **Conferma posizione reale**
- Il controllo numerico salva la posizione attuale.
- ▶ Raggiungere eventualmente altre posizioni e rilevarle come descritto in precedenza
- ▶ **Punto di riferimento:** inserire nella finestra di menu le coordinate della nuova origine, confermare con il softkey **SETTARE PUNTI** o scrivere i valori in una tabella
- Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
- Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il tasto **END**



Se si cerca di impostare un'origine in un asse bloccato, il controllo numerico emette un avvertimento o un messaggio di errore in funzione dell'impostazione del costruttore della macchina.

5.7 Impiego del sistema di tastatura 3D (opzione #17)

Introduzione

Il comportamento del controllo numerico all'impostazione dell'origine dipende dall'impostazione del parametro macchina opzionale **chkTiltingAxes** (N. 204601):

- **chkTiltingAxes: NoCheck** Il controllo numerico non verifica se le coordinate attuali degli assi rotativi (posizioni reali) coincidono con gli angoli di rotazione definiti.
- **chkTiltingAxes: CheckIfTilted** Il controllo numerico verifica con piano di lavoro ruotato attivo se alla definizione origine negli assi X, Y e Z le coordinate attuali degli assi rotativi coincidono con gli angoli di rotazione definiti (menu 3D-ROT). Se le posizioni non coincidono, il controllo numerico apre il menu **Piano di lavoro incoerente**.
- **chkTiltingAxes: CheckAlways** Il controllo numerico verifica con piano di lavoro ruotato attivo se alla definizione origine negli assi X, Y e Z le coordinate attuali degli assi rotativi coincidono. Se le posizioni non coincidono, il controllo numerico apre il menu **Piano di lavoro incoerente**.



Avvertenze per l'uso

- Se la verifica è disattivata, le funzioni di tastatura calcolano **PL** e **ROT** con posizione dell'asse rotativo uguale a 0.
- Impostare sempre l'origine in tutti i tre assi principali. L'origine è così definita in modo univoco e corretto. Si considerano inoltre possibili scostamenti risultanti dalle posizioni ruotate degli assi.
- Se si impostano origini senza sistema di tastatura 3D e le posizioni non coincidono, il controllo numerico emette un messaggio d'errore.

Se il parametro macchina non è definito, il controllo numerico esegue la verifica come per **chkTiltingAxes: CheckAlways**.

Comportamento con assi ruotati

Se le posizioni non coincidono, il controllo numerico apre il menu **Piano di lavoro incoerente**.

Softkey	Funzione
	Il controllo numerico imposta nel menu 3D-ROT il Funzionamento manuale 3D-ROT su Attivo . Gli assi lineari traslano nel piano di lavoro ruotato. Il Funzionamento manuale 3D-ROT rimane attivo finché lo si imposta su inattivo .
	Il controllo numerico ignora il piano di lavoro ruotato. L'origine definita è valido solo per questo stato di rotazione.
	Il controllo numerico posiziona gli assi rotativi come salvato nel menu 3D-ROT e imposta il Funzionamento manuale 3D-ROT su Attivo . Il Funzionamento manuale 3D-ROT rimane attivo finché lo si imposta su inattivo .

Allineamento degli assi rotativi

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Il controllo numerico non esegue alcun controllo anticollisione prima di allineare gli assi rotativi. Se il preposizionamento è assente, sussiste il pericolo di collisione.

- Prima dell'allineamento raggiungere una posizione sicura

Per allineare gli assi rotativi, procedere come indicato di seguito.

- Premere il softkey **ALLINEAM. ASSI ROTAT**
- Definire se necessario l'avanzamento
- Selezionare eventualmente la possibilità di rotazione
 - **NO SYM**
 - **SYM +**
 - **SYM -**
- Selezionare il comportamento di posizionamento
- Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico allinea gli assi. Si attiva così la Rotazione piano di lavoro.

i Se si imposta il **Funzionamento manuale 3D-ROT** su **Attivo**, è possibile selezionare una possibilità di rotazione.
Ulteriori informazioni: "Attivazione della rotazione manuale", Pagina 250

Panoramica



Consultare il manuale della macchina.

Il controllo numerico deve essere predisposto dal costruttore della macchina per l'impiego del sistema di tastatura.

Le funzioni di tastatura manuali sono disponibili soltanto con l'opzione software #17 Funzioni di tastatura.

Se si utilizza un sistema di tastatura HEIDENHAIN con interfaccia EnDat, l'opzione software #17 Funzioni di tastatura è automaticamente abilitata.



HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.

Nel modo operativo **Funzionamento manuale** sono disponibili i seguenti cicli di tastatura:

Softkey	Funzione	Pagina
	Calibrazione tastatore 3D	221
	Rilevamento rotazione base 3D mediante tastatura di un piano	233
	Rilevamento rotazione base mediante una retta	230
	Impostazione origine in un asse qualsiasi	239
	Impostazione spigolo quale origine	240
	Impostazione centro cerchio quale origine	241
	Interasse quale origine	244
	Gestione dei dati tastatore	153



Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

Movimenti di traslazione con un volantino con display

Con un volantino con display è possibile trasferire il controllo al volantino durante un ciclo di tastatura manuale.

Procedere come descritto di seguito:

- ▶ Avviare il ciclo di tastatura manuale
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare
- ▶ Tastare il primo punto
- ▶ Attivare il volantino sul volantino
- > Il controllo numerico visualizza la finestra in primo piano
Volantino attivo.
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare
- ▶ Disattivare il volantino sul volantino
- > Il controllo numerico chiude la finestra in primo piano.
- ▶ Tastare il secondo punto
- ▶ Impostare eventualmente l'origine
- ▶ Terminare la funzione di tastatura



Se è attivo il volantino, non è possibile avviare i cicli di tastatura.

Soppressione controllo del sistema di tastatura

Soppressione controllo del sistema di tastatura

Se il controllo numerico non riceve alcun segnale stabile dal tastatore, viene attivato il softkey **CONTROLLO OFF**.

Per disattivare il monitoraggio del sistema di tastatura, procedere come descritto di seguito.



- Selezionare la modalità **Funzionamento manuale**



- Premere il softkey **SORVEGL. OFF**
- Il controllo numerico disattiva il monitoraggio del sistema di tastatura per 30 secondi.
- Traslare eventualmente il tastatore affinché il controllo numerico riceva un segnale stabile dal tastatore.

Finché il monitoraggio del sistema di tastatura è disattivato, il controllo numerico visualizza il messaggio di errore

Il monitoraggio del sistema di tastatura è disattivato per 30 secondi.

Questo messaggio di errore rimane attivo soltanto 30 secondi.



Se il sistema di tastatura riceve un segnale stabile entro 30 secondi, il monitoraggio si attiva automaticamente prima dei 30 secondi e il messaggio di errore viene cancellato.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Se il monitoraggio del sistema di tastatura è disattivato, il controllo numerico non esegue alcun controllo anticollisione. Si garantisce così che il sistema di tastatura possa muoversi con sicurezza. Con direzione di traslazione errata sussiste il pericolo di collisione!

- Traslare con cautela gli assi nella modalità **Funzionamento manuale**

Funzioni nei cicli di tastatura

Nei cicli di tastatura manuali vengono visualizzati i softkey con i quali è possibile selezionare la direzione di tastatura o una routine di tastatura. A seconda del ciclo selezionato vengono visualizzati softkey differenti.

Softkey	Funzione
	Selezione della direzione di tastatura
	Conferma posizione reale attuale
	Tastatura automatica foro (cerchio interno)
	Tastatura automatica isola (cerchio esterno)
	Tastatura del cerchio (centro di diversi elementi)
	Selezione della direzione di tastatura parallela all'asse per foro, isola e cerchio sagoma

Routine di tastatura automatica per foro, isola e cerchio**NOTA****Attenzione Pericolo di collisione!**

Il controllo numerico non esegue alcun controllo di collisione automatico con lo stilo. Per operazioni di tastatura automatiche il controllo numerico posiziona in automatico il sistema sulle posizioni di tastatura. Durante il preposizionamento errato e in caso di ostacoli non considerati sussiste il pericolo di collisione!

- Programmare il preposizionamento idoneo
- Considerare gli ostacoli con l'ausilio delle distanze di sicurezza

Se si impiega una routine di tastatura per tastare automaticamente un foro, un'isola o un cerchio, il controllo numerico apre una maschera con i necessari campi di immissione.

Campi di immissione nelle maschere Misura isola e Misura foro

Campo di immissione	Funzione
Diametro perno? o Diametro foro?	Diametro dell'elemento di tastatura (opzionale per i fori)
Distanza di sicurezza?	Distanza dall'elemento di tastatura nel piano
Alt. di sicurezza incr.?	Posizionamento del tastatore in direzione dell'asse mandrino (partendo dalla posizione attuale)
Angolo di partenza?	Angolo per la prima operazione di tastatura (0° = direzione positiva dell'asse principale, ossia con asse mandrino Z in X+). Tutti gli altri angoli di tastatura risultano dal numero dei punti di tastatura.
N. punti di tastatura?	Numero delle operazioni di tastatura (3 – 8)
Angolo di apertura?	Tastatura di cerchio completo (360°) o arco (angolo di apertura < 360°)

Routine di tastatura automatica

 
- Preposizionamento del tastatore



- Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE CC**



- Il foro deve essere tastato in automatico: premere il softkey **FORO**



- Selezione della direzione di tastatura parallela all'asse



- Avvio funzione di tastatura: premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico esegue automaticamente tutti i movimenti di preposizionamento e le operazioni di tastatura.

Per raggiungere la posizione il controllo numerico utilizza l'avanzamento **FMAX** definito nella tabella di tastatura. L'operazione di tastatura vera e propria viene eseguita con l'avanzamento di tastatura **F**.



Note operative e di programmazione

 
- Prima di avviare una routine di tastatura automatica, il sistema di tastatura deve essere preposizionato in prossimità del primo punto di tastatura. Posizionare il sistema di tastatura in direzione opposta alla direzione di tastatura pari a circa la distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza corrisponde alla somma dei valori della tabella di tastatura e della maschera di immissione.
- Con un cerchio interno di grande diametro il controllo numerico può preposizionare il sistema di tastatura anche su una traiettoria circolare con l'avanzamento **FMAX**. A tale scopo inserire nella maschera di immissione una distanza di sicurezza per il preposizionamento e il diametro di foratura. Posizionare il sistema di tastatura nel foro sfasato all'incirca della distanza di sicurezza accanto alla parete. Tenere presente per il preposizionamento l'angolo di partenza della prima operazione di tastatura, ad es. il controllo numerico tasta dapprima in direzione principale positiva con angolo di partenza di 0°.
- Se l'angolo di apertura contiene il valore 360°, dopo l'ultima operazione di tastatura il controllo numerico riporta il sistema di tastatura pezzo sulla posizione in cui si trovava prima di avviare la funzione di tastatura.

Selezione del ciclo di tastatura

- Selezionare la modalità **Funzionamento manuale** o **Volantino elettronico**



- Selezione delle funzioni di tastatura: premere il softkey **TOUCH PROBE**



- Selezione del ciclo di tastatura: premere ad es. il softkey **PROBING POS**
- > Il controllo numerico indica il menu corrispondente sullo schermo.



Note operative

- Se si seleziona una funzione di tastatura manuale, il controllo numerico apre una maschera con tutte le necessarie informazioni. Il contenuto delle maschere dipende dalla relativa funzione.
- In alcuni campi è anche possibile inserire dei valori. Per passare nel campo di immissione desiderato, utilizzare i tasti cursore. Il cursore può essere posizionato soltanto nei campi editabili. I campi non editabili vengono rappresentati in grigio.

Definizione del report dei valori misurati con i cicli di tastatura



Consultare il manuale della macchina.

Il controllo numerico deve essere predisposto per questa funzione dal costruttore della macchina.

Dopo aver eseguito un qualsiasi ciclo di tastatura, il controllo numerico scrive i valori misurati nel file TCHPRMAN.html.

Se nel parametro macchina **FN16DefaultPath** (N. 102202) non è stato definito alcun percorso, il controllo numerico memorizza direttamente il file TCHPRMAN.html in **TNC:**.



Note operative

- Se vengono eseguiti in successione diversi cicli di tastatura, il controllo numerico memorizza i valori misurati in sequenza

Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero



Per memorizzare i valori misurati nel sistema di coordinate del pezzo, utilizzare la funzione **INSERIRE ORIGINI**. Per memorizzare i valori misurati nel sistema di coordinate base, utilizzare la funzione **INSERIRE PRESET**.

Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220

Tramite il softkey **INSERIRE ORIGINI** il controllo numerico può registrare, dopo l'esecuzione di un qualsiasi ciclo di tastatura, i valori misurati in una tabella origini:

- ▶ Eseguire una funzione di tastatura qualsiasi
- ▶ Inserire le coordinate desiderate dell'origine negli appositi campi di immissione (in funzione del ciclo di tastatura da eseguire)
- ▶ Inserire il numero origine nel campo di immissione **Numero origine nella tabella?**
- ▶ Premere il softkey **INSERIRE ORIGINI**
- > Il controllo numerico memorizza l'origine nel numero immesso nella tabella origini indicata.

Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini


i Per memorizzare i valori misurati nel sistema di coordinate base, utilizzare la funzione **INSERIRE PRESET**. Per memorizzare i valori misurati nel sistema di coordinate del pezzo, utilizzare la funzione **INSERIRE ORIGINI**.

Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219

Tramite il softkey **INSERIRE PRESET** il controllo numerico può registrare, dopo l'esecuzione di un qualsiasi ciclo di tastatura, i valori misurati nella tabella preset. I valori misurati vengono memorizzati riferiti al sistema di coordinate della macchina (coordinate REF). La tabella preset è denominata PRESET.PR ed è salvata nella directory TNC:\table\.

- ▶ Eseguire una funzione di tastatura qualsiasi
- ▶ Inserire le coordinate desiderate dell'origine negli appositi campi di immissione (in funzione del ciclo di tastatura da eseguire)
- ▶ Inserire il numero preset nel campo di immissione **Numero origine nella tabella?**
- ▶ Premere il softkey **INSERIRE PRESET**
- ▶ Il controllo numerico apre il menu **Sovrascrivi preset attivo?**.
- ▶ Premere il softkey **SOVRASCR. ORIGINE**
- ▶ Il controllo numerico memorizza l'origine nel numero immesso nella tabella origini.
 - Il numero origine non esiste: il controllo numerico salva la riga solo dopo aver premuto il softkey **CREA RIGA** (Crea riga in tabella?)
 - Il numero origine è protetto: premere il softkey **VOCE IN RIGA BLOCCATA**, l'origine attiva viene sovrascritta
 - Il numero origine è protetto con password: premere il softkey **VOCE IN RIGA BLOCCATA** e inserire la password, l'origine attiva viene sovrascritta

i Se non è possibile scrivere in una riga della tabella a causa di un blocco, il controllo numerico visualizza un'avvertenza. La funzione di tastatura non viene interrotta.

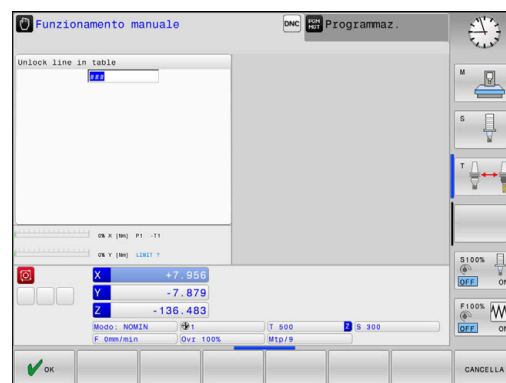

5.8 Calibrazione del sistema di tastatura 3D (opzione #17)

Introduzione

Per poter determinare con precisione il punto di commutazione effettivo di un sistema di tastatura 3D, è necessario calibrare il sistema di tastatura. Il controllo numerico non è altrimenti in grado di determinare alcun risultato di misura preciso.



Note operative

- Ricalibrare sempre il sistema di tastatura nei seguenti casi:
 - messa in servizio
 - rottura dello stilo
 - sostituzione dello stilo
 - modifica dell'avanzamento di tastatura
 - irregolarità, ad es., a seguito di un riscaldamento della macchina
 - modifica dell'asse utensile attivo
- Se dopo l'operazione di calibrazione si preme il softkey **OK**, i valori di calibrazione vengono acquisiti per il tastatore attivo. I dati utensile aggiornati sono immediatamente attivi, non è necessario chiamare nuovamente l'utensile.

Nella calibrazione il controllo numerico rileva la lunghezza efficace dello stilo e il raggio efficace della sfera di tastatura. Per la calibrazione del sistema di tastatura 3D fissare sulla tavola della macchina un anello di regolazione o un perno con spessore e raggio noti.

Il controllo numerico dispone di cicli per la calibrazione della lunghezza e del raggio:



- Premere il softkey **TOUCH PROBE**



- Visualizzare i cicli di calibrazione: premere **CALIBRAZ. TS**
- Selezionare il ciclo di calibrazione

Cicli di calibrazione


Softkey	Funzione	Pagina
	Calibrazione lunghezza	222
	Definizione raggio e offset con un anello di calibrazione	223
	Definizione raggio e offset con un perno o spina calibrata	223
	Definizione raggio e offset con una sfera di calibrazione	223

Calibrazione lunghezza efficace


i HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.

⚙ La lunghezza efficace del sistema di tastatura si riferisce sempre all'origine dell'utensile. L'origine utensile si trova spesso sul cosiddetto naso del mandrino, la superficie piana del mandrino. Il costruttore della macchina può predisporre l'origine utensile anche in posizione diversa.

 - Impostare l'origine nell'asse del mandrino in modo da applicare per la tavola della macchina: $Z=0$



- Selezione della funzione di calibrazione per la lunghezza del sistema di tastatura: premere il softkey **Calibrazione lunghezza TS**
- Il controllo numerico visualizzerà i dati di calibrazione attuali.
- **Origine per lunghezza?**: inserire l'altezza dell'anello calibrato nella finestra dei menu
- Accostare il tastatore alla superficie dell'anello di regolazione
- Se necessario modificare la direzione di spostamento mediante softkey o i tasti cursore
- Tastatura superficie: premere il tasto **Start NC**
- Verifica dei risultati
- Premere il softkey **OK** per acquisire i valori
- Premere il softkey **CANCELLA** per terminare la funzione di calibrazione
- Il controllo numerico protocolla la procedura di calibrazione nel file TCHPRMAN.html.

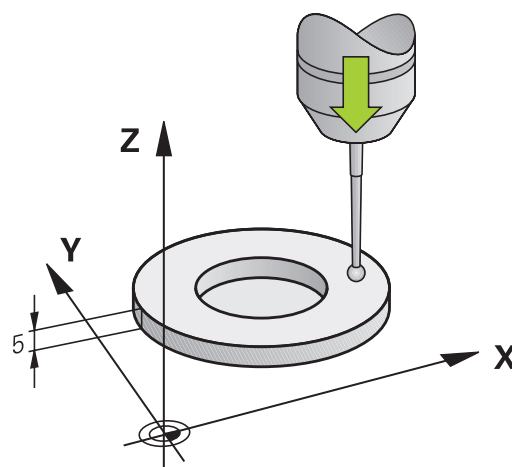


Calibrazione del raggio efficace e compensazione dell'offset centrale del sistema di tastatura

i HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.

Per la calibrazione del raggio della sfera il controllo numerico esegue una routine di tastatura automatica. Nella prima passata il controllo numerico determina il centro dell'anello calibrato o del perno calibratore (misurazione approssimativa) e posiziona il sistema di tastatura al centro. Quindi nell'operazione di calibrazione vera e propria (misurazione precisa) viene determinato il raggio della sfera. Se è possibile eseguire una misurazione con orientamento con il sistema di tastatura, l'offset viene determinato in una passata.

Le possibilità e modalità di orientamento del sistema di tastatura sono predefinite per i sistemi di tastatura HEIDENHAIN. Sistemi di tastatura di altri produttori vengono configurati dal costruttore della macchina.

Di norma l'asse di tastatura non coincide esattamente con l'asse del mandrino. La funzione di calibrazione è in grado di rilevare l'offset tra l'asse di tastatura e l'asse del mandrino con una misurazione con orientamento (rotazione di 180°) e compensarlo mediante calcolo.

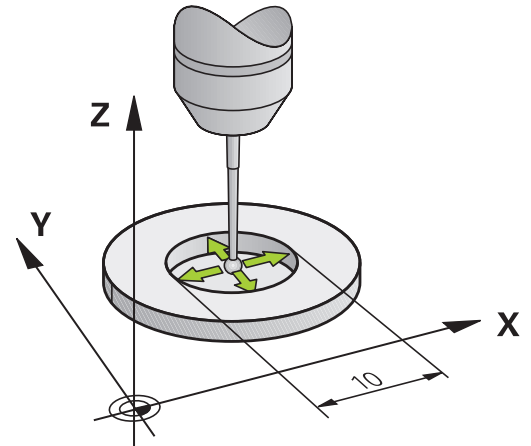

i È possibile determinare l'offset soltanto con il sistema di tastatura idoneo.

Se si esegue una calibrazione esterna, è necessario preposizionare il sistema di tastatura al centro tramite la sfera calibrata o il perno calibrato. Assicurarsi che i punti di tastatura possano essere raggiunti senza pericolo di collisione.

A seconda della possibilità di orientamento del sistema di tastatura, la routine di calibrazione è differente:

- Nessun orientamento possibile od orientamento possibile soltanto in una direzione: il controllo numerico esegue una misurazione grossolana e una di precisione e determina il raggio attivo della sfera (colonna R in tool.t)
- Possibile orientamento in due direzioni (ad es. sistemi di tastatura con cavo di HEIDENHAIN): il controllo numerico esegue una misurazione grossolana e una di precisione, ruota il sistema di tastatura di 180° ed esegue un'altra routine di tastatura. Mediante la misurazione con orientamento viene determinato oltre al raggio anche l'offset (CAL_OF in tchprobe.tp)
- Possibile orientamento qualsiasi (ad es. sistemi di tastatura a infrarossi di HEIDENHAIN): il controllo numerico esegue una misurazione grossolana e una di precisione, ruota il sistema di tastatura di 180° ed esegue un'altra routine di tastatura. Mediante la misurazione con orientamento viene determinato oltre al raggio anche l'offset (CAL_OF in tchprobe.tp)

Calibrazione con anello

Nella calibrazione manuale con un anello calibrato procedere come descritto di seguito.



- ▶ Nel modo operativo **Funzionamento manuale** posizionare la sfera di tastatura nel foro dell'anello calibrato
- ▶ Selezione delle funzioni di calibrazione: premere il softkey **Calibrazione TS in anello**
- > Il controllo numerico visualizzerà i dati di calibrazione attuali.
- ▶ Inserire il diametro dell'anello calibrato
- ▶ Inserire l'angolo di partenza
- ▶ Inserire il numero di punti di tastatura
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura 3D tasta in una routine di tastatura automatica tutti i punti necessari e calcola il raggio efficace della sfera di tastatura. Se è possibile una misurazione con orientamento, il controllo numerico calcola l'offset.
- ▶ Verifica dei risultati
- ▶ Premere il softkey **OK** per acquisire i valori
- ▶ Premere il softkey **FINE** per terminare la funzione di calibrazione
- > Il controllo numerico protocolla la procedura di calibrazione nel file TCHPRMAN.html.

 


Consultare il manuale della macchina.

Per la determinazione dell'offset della sfera il controllo numerico deve essere opportunamente predisposto dal costruttore della macchina.

Calibrazione con perno calibrato o spina calibrata

Per la calibrazione manuale con perno calibrato o spina calibrata procedere come descritto di seguito.



- ▶ Nel modo operativo **Funzionamento manuale** posizionare la sfera al centro con la spina calibrata
- ▶ Selezione della funzione di calibrazione: premere il softkey **Calibrazione TS su perno**
- ▶ Inserire il diametro esterno del perno calibrato
- ▶ Inserire la distanza di sicurezza
- ▶ Inserire l'angolo di partenza
- ▶ Inserire il numero di punti di tastatura
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura 3D passa in una routine di tastatura automatica tutti i punti necessari e calcola il raggio efficace della sfera di tastatura. Se è possibile una misurazione con orientamento, il controllo numerico calcola l'offset.
- ▶ Verifica dei risultati
- ▶ Premere il softkey **OK** per acquisire i valori
- ▶ Premere il softkey **FINE** per terminare la funzione di calibrazione
- > Il controllo numerico protocolla la procedura di calibrazione nel file TCHPRMAN.html.

 


Consultare il manuale della macchina.

Per la determinazione dell'offset della sfera il controllo numerico deve essere opportunamente predisposto dal costruttore della macchina.

Calibrazione con sfera

Nella calibrazione manuale con sfera procedere come descritto di seguito.



- ▶ Nel modo operativo **Funzionamento manuale** posizionare la sfera al centro con la sfera calibrata
- ▶ Selezione della funzione di calibrazione: premere il softkey **Calibrazione TS su sfera**
- ▶ Inserire il diametro esterno della sfera
- ▶ Inserire la distanza di sicurezza
- ▶ Inserire l'angolo di partenza
- ▶ Inserire il numero di punti di tastatura
- ▶ Selezionare eventualmente la misurazione della lunghezza
- ▶ Selezionare eventualmente l'origine per lunghezza
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- > Il sistema di tastatura 3D tasta in una routine di tastatura automatica tutti i punti necessari e calcola il raggio efficace della sfera di tastatura. Se è possibile una misurazione con orientamento, il controllo numerico calcola l'offset.
- ▶ Verifica dei risultati
- ▶ Premere il softkey **OK** per acquisire i valori
- ▶ Premere il softkey **FINE** per terminare la funzione di calibrazione
- > Il controllo numerico protocolla la procedura di calibrazione nel file TCHPRMAN.html.



Consultare il manuale della macchina.

Per la determinazione dell'offset della sfera il controllo numerico deve essere opportunamente predisposto dal costruttore della macchina.

Calibrazione di uno stilo a L

Prima di calibrare uno stilo a L, è necessario definire in precedenza i parametri nella tabella di tastatura. Con questi valori approssimativi il controllo numerico è in grado di allineare il sistema di tastatura in fase di calibrazione e determinare i valori effettivi.

Definire in anticipo i seguenti parametri nella tabella di tastatura:

Parametro	Valore da definire
CAL_OF1	Lunghezza del braccio Il braccio è la lunghezza ad angolo dello stilo a L.
CAL_OF2	0
CAL_ANG	Angolo del mandrino per il quale il braccio è parallelo all'asse principale. Posizionare quindi il braccio manualmente in direzione dell'asse principale e leggere il valore nella visualizzazione di posizione.

Dopo la calibrazione il controllo numerico sovrascrive nella tabella di tastatura i valori definiti in precedenza con i valori determinati.

Ulteriori informazioni: "Tabella di tastatura", Pagina 153

Durante la calibrazione del sistema di tastatura prestare attenzione che l'override avanzamento sia al 100%. Per le successive operazioni di tastatura è quindi possibile utilizzare sempre lo stesso avanzamento della calibrazione. Si possono così escludere imprecisioni durante la tastatura a causa di avanzamenti modificati.

Visualizzazione dei valori di calibrazione


Il controllo numerico salva nella tabella utensili la lunghezza efficace e il raggio efficace del sistema di tastatura. Il controllo numerico salva l'offset nella tabella di tastatura, nelle colonne **CAL_OF1** (asse principale) e **CAL_OF2** (asse secondario). Per visualizzare i valori memorizzati premere il softkey **TABELLA TASTATORE**.

Ulteriori informazioni: "Tabella di tastatura", Pagina 153

Nella calibrazione il controllo numerico crea automaticamente il file di protocollo TCHPRMAN.html in cui sono memorizzati i valori di calibrazione.



Assicurarsi che il numero utensile della tabella utensili e il numero del sistema di tastatura della tabella di tastatura siano compatibili. È indipendente dal fatto che si desideri eseguire un ciclo di tastatura in modalità automatica o nel modo operativo **Funzionamento manuale**.

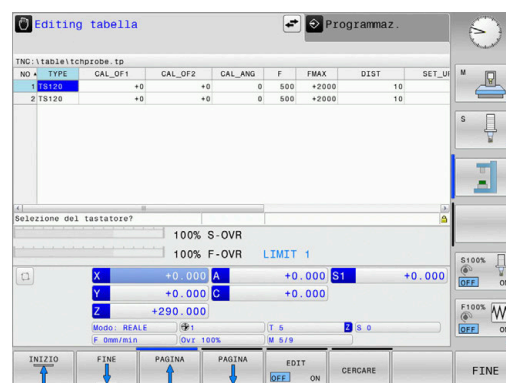

5.9 Compensazione della posizione inclinata del pezzo con sistema di tastatura 3D (opzione #17)

Introduzione




Consultare il manuale della macchina.

Dipende dalla macchina se si può compensare un'attrezzatura di bloccaggio inclinata del pezzo con un offset (angolo rotazione della tavola).



HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.

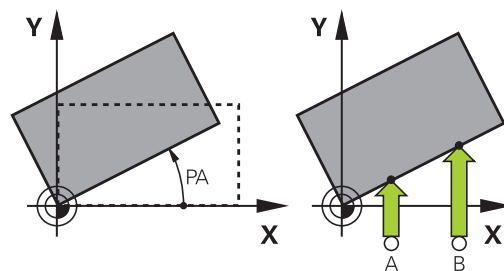

Un'attrezzatura di bloccaggio inclinata del pezzo viene compensata dal controllo numerico su base matematica con una rotazione base (angolo rotazione base) o con un offset (angolo rotazione della tavola).

A tale scopo il controllo numerico imposta per l'angolo di rotazione l'angolo che una superficie del pezzo deve formare con l'asse di riferimento angolare del piano di lavoro.

Rotazione base: il controllo numerico interpreta l'angolo misurato come rotazione intorno alla direzione utensile e memorizza i valori nelle colonne SPA, SPB o SPC della tabella origini.

Offset: il controllo numerico interpreta l'angolo misurato come spostamento per asse nel sistema di coordinate della macchina e memorizza i valori nelle colonne A_OFFS, B_OFFS o C_OFFS della tabella origini.

Per rilevare la rotazione base o l'offset tastare due punti di una superficie laterale del pezzo. La sequenza in cui i punti vengono tastati influisce sull'angolo calcolato. L'angolo determinato va dal primo al secondo punto di tastatura. La rotazione base o l'offset possono essere rilevati anche tramite fori o isole. Questo richiede tuttavia un piano di lavoro coerente. La rotazione base viene quindi calcolata nel sistema di coordinate di immissione (I-CS).

Se nel piano di lavoro ruotato attivo si determina la rotazione base, è necessario attenersi a quanto riportato di seguito.

 
- Se le coordinate attuali degli assi rotativi e gli angoli di rotazione definiti (menu 3D-ROT) coincidono, il piano di lavoro è coerente. La rotazione base viene quindi calcolata nel sistema di coordinate di immissione (I-CS) in funzione dell'asse utensile.
- Se le coordinate attuali degli assi rotativi e gli angoli di rotazione definiti (menu 3D-ROT) non coincidono, il piano di lavoro è incoerente. La rotazione base viene quindi calcolata nel sistema di coordinate del pezzo (W-CS) in funzione dell'asse utensile.



Note operative e di programmazione

- Selezionare la direzione di tastatura per la misurazione della posizione inclinata del pezzo sempre perpendicolarmente all'asse di riferimento dell'angolo.
- Per calcolare correttamente la rotazione base nell'esecuzione del programma occorre programmare nel primo blocco di spostamento sempre entrambe le coordinate del piano di lavoro.
- Una rotazione base può essere impiegata anche in combinazione con la funzione **PLANE**, (eccetto **PLANE AXIAL**). In tal caso deve essere dapprima attivata la rotazione base e quindi la funzione **PLANE**.
- La rotazione base o l'offset può essere attivato anche senza tastare il pezzo. Inserire a tale scopo un valore nel relativo campo di immissione e premere il softkey **IMPOSTA BASE** o **IMPOSTA TAVOLA**.
- Il comportamento del controllo numerico alla definizione dell'origine dipende dall'impostazione del parametro macchina **chkTiltingAxes** (N. 204601).
Ulteriori informazioni: "Introduzione", Pagina 211

Rilevamento rotazione base



- ▶ Premere il softkey **Tastatura rotazione**
- > Il controllo numerico apre il menu **Tastatura rotazione**.
- ▶ Vengono visualizzati i seguenti campi di immissione:
 - **Angolo di rotazione base**
 - **Offset tavola rotante**
 - **Numero in tabella?**
- > Il controllo numerico indica eventualmente la rotazione base attuale e l'offset nel campo di immissione.
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare
- ▶ Selezionare la direzione o la routine di tastatura mediante softkey
- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare
- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- > Il controllo numerico determina la rotazione base e l'offset e li visualizza.
- ▶ Premere il softkey **IMPOSTA BASE**
- ▶ Premere il softkey **FINE**

Il controllo numerico protocolla la procedura di calibrazione nel file TCHPRMAN.html.


Memorizzazione della rotazione base nella tabella origini

- ▶ Dopo la tastatura, inserire il numero origine nel campo di immissione **Numero in tabella?** in cui il controllo numerico deve memorizzare la rotazione base attiva
- ▶ Premere il softkey **ROT. BASE ORIGINI**
- > Il controllo numerico apre eventualmente il menu **Sovrascrivi preset attivo?**
- ▶ Premere il softkey **SOVRASCR. ORIGINE**
- > Il controllo numerico salva la rotazione base nella tabella origini.

Compensare la posizione inclinata del pezzo con una rotazione della tavola

Sono presenti tre possibilità per compensare una posizione obliqua del pezzo tramite la rotazione della tavola:

- allineamento della tavola rotante
- definizione della rotazione della tavola
- memorizzazione della rotazione della tavola nella tabella origini

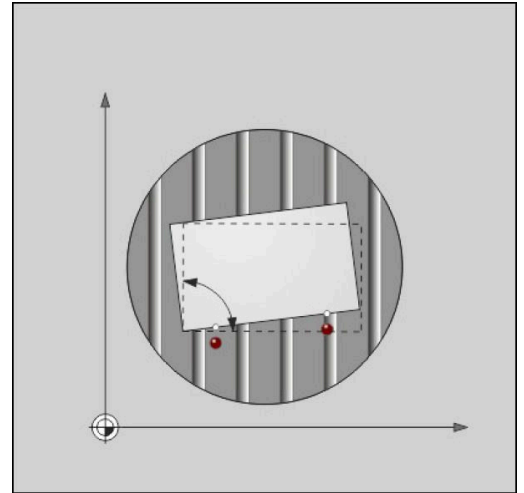

Allineamento della tavola rotante

La posizione obliqua definita può essere compensata con un posizione della tavola rotante.

i Per escludere collisioni durante il movimento di compensazione, posizionare tutti gli assi con sicurezza prima della rotazione della tavola. Il controllo numerico visualizza un messaggio di avvertimento supplementare prima della rotazione della tavola.

- ▶ Dopo l'operazione di tastatura, premere il softkey **ALLINEA TAVOLA ROT**
- > Il controllo numerico apre il messaggio di avvertimento.
- ▶ Confermare eventualmente con il softkey **OK**
- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- > Il controllo numerico allinea la tavola rotante.

Definizione della rotazione della tavola

Si può definire un'origine manuale nell'asse della tavola rotante.

- ▶ Dopo l'operazione di tastatura, premere il softkey **IMPOSTA TAVOLA**
- > Se è già impostata una rotazione base, il controllo numerico apre il menu **Reset rotazione base?**
- ▶ Premere il softkey **CANCELLA ROT. BASE**
- > Il controllo numerico cancella la rotazione base nella tabella origini e inserisce l'offset.
- ▶ Premere in alternativa **MANTIENI ROT. BASE**
- > Il controllo numerico inserisce l'offset nella tabella origini e mantiene inoltre la rotazione base.

Memorizzazione della rotazione della tavola nella tabella origini

La posizione inclinata della tavola rotante può essere salvata anche in una riga qualsiasi della tabella origini. Il controllo numerico salva l'angolo nella colonna Offset della tavola rotante, ad es. nella colonna C_OFFS per un asse C.

- ▶ Dopo l'operazione di tastatura, premere il softkey **ROTAZIONE TAB. ORIG.**
- > Il controllo numerico apre eventualmente il menu **Sovrascrivi preset attivo?**
- ▶ Premere il softkey **SOVRASCR. ORIGINE**
- > Il controllo numerico salva l'offset nella tabella origini.

Occorre eventualmente cambiare la visualizzazione nella tabella origini con il softkey **CONVERS. BASE/OFFSET** per visualizzare questa colonna.

Visualizzazione di rotazione base e offset

Se si seleziona la funzione **PROBING ROT**, il controllo numerico visualizza l'angolo attivo della rotazione base nel campo di immissione **Angolo di rotazione base** e l'offset attivo nel campo di immissione **Offset tavola rotante**.

La rotazione base e l'offset vengono visualizzati dal controllo numerico anche nella ripartizione dello schermo **PROGRAMMA STATO** nella scheda **STATO POS.**

Se il controllo numerico trasla gli assi macchina secondo la rotazione base, viene visualizzato il simbolo della rotazione base nell'indicazione di stato.

Eliminazione di rotazione base e offset

- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING ROT**
- ▶ **Angolo di rotazione base:** inserire **0**
- ▶ In alternativa **Offset tavola rotante:** inserire **0**
- ▶ Confermare con il softkey **IMPOSTA BASE**
- ▶ In alternativa, confermare con il softkey **IMPOSTA TAVOLA**
- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

Rilevamento rotazione base 3D

Mediante tastatura di tre posizioni è possibile determinare la posizione inclinata di una superficie inclinata a scelta. Con la funzione **Tastatura piano** si rileva questa posizione inclinata e si salva come rotazione base 3D nella tabella origini.

 


Note operative e di programmazione

- La sequenza e la posizione dei punti di tastatura determinano le modalità di calcolo del controllo numerico per l'allineamento del piano.
- Mediante i primi due punti si determina l'allineamento dell'asse principale. Definire il secondo punto nella direzione positiva dell'asse principale desiderato. La posizione del terzo punto determina la direzione dell'asse secondario e dell'asse utensile. Definire il terzo punto nell'asse Y positivo del sistema di coordinate desiderato del pezzo.
 - 1° punto: si trova sull'asse principale
 - 2° punto: si trova sull'asse principale, in direzione positiva dal primo punto
 - 3° punto: si trova sull'asse secondario, in direzione positiva del sistema di coordinate desiderato del pezzo

Con l'immissione opzionale di un angolo di riferimento si è in grado di definire l'allineamento nominale del piano tastato.

Procedura




- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING PL**
- ▶ Il controllo numerico visualizzerà la rotazione base 3D attuale.
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare
- ▶ Selezionare la direzione o la routine di tastatura mediante softkey
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al terzo punto da tastare
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Il controllo numerico determina la rotazione base 3D e visualizza i valori per SPA, SPB e SPC, relativamente al sistema di coordinate attivo.
- ▶ Inserire eventualmente l'angolo di riferimento

Attivazione della rotazione base 3D



- ▶ Premere il softkey **IMPOSTA BASE**

 Memorizzazione della rotazione base 3D nella tabella origini:



- ▶ Premere il softkey **ROT. BASE ORIGINI**



- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

Il controllo numerico memorizza la rotazione base 3D nelle colonne SPA, SPB o SPC della tabella origini.

Visualizzazione della rotazione base 3D

Se nell'origine attiva è salvata una rotazione base 3D, il controllo numerico visualizza l'icona  per la rotazione base 3D nell'indicazione di stato. Il controllo numerico percorre gli assi macchina in base alla rotazione base 3D.

Allineamento della rotazione base 3D

Se la macchina dispone di due assi rotativi ed è attiva la rotazione base 3D tastata, è possibile allineare la rotazione base 3D con l'ausilio degli assi rotativi.

 
NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Il controllo numerico non esegue alcun controllo anticollisione prima di allineare gli assi rotativi. Se il preposizionamento è assente, sussiste il pericolo di collisione.

- Prima dell'allineamento raggiungere una posizione sicura

Procedere come descritto di seguito:




- Premere il softkey **ALLINEAM. ASSI ROTAT**
- > Il controllo numerico visualizza gli angoli assiali calcolati.
- > Il controllo numerico visualizza una nota nell'immagine ausiliaria per segnalare il pericolo di collisione durante la rotazione.
- Inserire l'avanzamento
- Selezionare eventualmente la soluzione
- > Il controllo numerico attiva la rotazione 3D e aggiorna la visualizzazione degli angoli asse.
- Selezionare il comportamento di posizionamento



- Premere il tasto **Start NC**
- > Il controllo numerico allinea gli assi. Si attiva così la Rotazione piano di lavoro.

Dopo aver allineato il piano è possibile allineare l'asse principale con la funzione **Tastare Rot.**






 
Annullamento della rotazione base 3D



- Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING PL**
- Per tutti gli angoli inserire 0
- Premere il softkey **IMPOSTA BASE**
- Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

Confronto tra offset e rotazione base 3D

Il seguente esempio illustra la differenza tra le due possibilità.

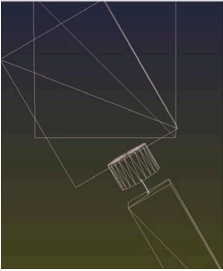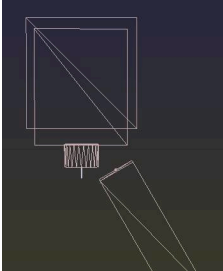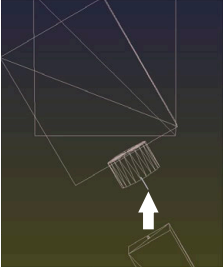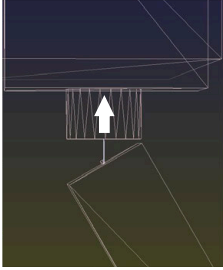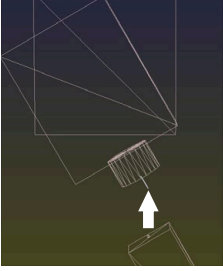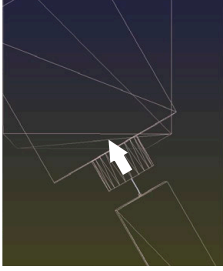Offset	Rotazione base 3D
Stato di partenza  Visualizzazione posizione: ■ Posizione reale ■ B = 0 ■ C = 0 Tabella origini: ■ SPB = 0 ■ B_OFFSET = -30 ■ C_OFFSET = +0	Stato di partenza  Visualizzazione posizione: ■ Posizione reale ■ B = 0 ■ C = 0 Tabella origini: ■ SPB = -30 ■ B_OFFSET = +0 ■ C_OFFSET = +0
Movimento in +Z nello stato non ruotato 	Movimento in +Z nello stato non ruotato 
Movimento in +Z nello stato ruotato PLANE SPATIAL con SPA+0 SPB+0 SPC+0  > L'orientamento non corrisponde!	Movimento in +Z nello stato ruotato PLANE SPATIAL con SPA+0 SPB+0 SPC+0  > L'orientamento corrisponde! > La lavorazione successiva è corretta.



HEIDENHAIN consiglia l'impiego della rotazione base 3D, in quanto questa possibilità può essere impiegata in modo flessibile.

5.10 Definizione origine con il sistema di tastatura 3D (opzione #17)

Introduzione



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può bloccare l'impostazione origine in singoli assi.

Se si cerca di impostare un'origine in un asse bloccato, il controllo numerico emette un avvertimento o un messaggio di errore in funzione dell'impostazione del costruttore della macchina.

Le funzioni per l'impostazione dell'origine sul pezzo allineato vengono selezionate con i seguenti softkey:


Softkey	Funzione	Pagina
	Impostazione origine in un asse qualsiasi	239
	Impostazione spigolo quale origine	240
	Impostazione centro cerchio quale origine	241
	Impostazione asse centrale quale origine	244




Per uno spostamento origine attivo, il valore rilevato si riferisce all'origine attiva (eventualmente origine manuale del modo operativo **Funzionamento manuale**). Nella visualizzazione di posizione è incluso lo spostamento origine.

Definizione origine in un asse qualsiasi

 i HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.



- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTATURA POSIZIONE**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al punto da tastare
- ▶ Selezionare tramite softkey l'asse e la direzione di tastatura, ad es. tastatura in direzione Z-
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ **Punto di riferimento:** inserire la coordinata nominale
- ▶ Confermare con il softkey **INSERIRE ORIGINE**
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

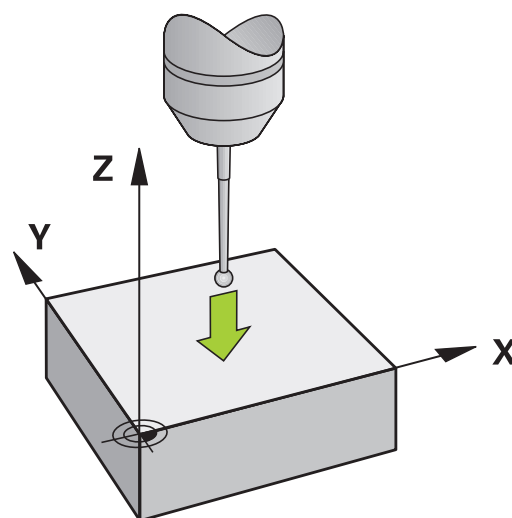

Spigolo quale origine




Consultare il manuale della macchina.


Dipende dalla macchina se si può compensare un'attrezzatura di bloccaggio inclinata del pezzo con un offset (angolo rotazione della tavola).



HEIDENHAIN si assume la responsabilità delle funzioni dei cicli di tastatura soltanto in combinazione a sistemi di tastatura HEIDENHAIN.

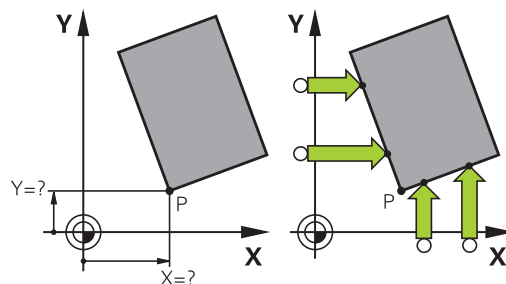

 La funzione di tastatura manuale Spigolo come origine determina l'angolo e il punto di intersezione di due rette.



- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE P**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare sul primo spigolo del pezzo
- ▶ Selezione della direzione di tastatura: mediante softkey
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare sullo stesso spigolo
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare sul secondo spigolo del pezzo
- ▶ Selezione della direzione di tastatura: mediante softkey
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare sullo stesso spigolo
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ **Punto di riferimento:** inserire nella finestra di menu le due coordinate dell'origine
- ▶ Confermare con il softkey **INSERIRE ORIGINE**
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**



Il punto di intersezione di due rette può essere rilevato anche tramite fori o isole e definito come origine.

Con il softkey **ROT 1** è possibile attivare l'angolo della prima retta come rotazione base o come offset, con il softkey **ROT 2** l'angolo o l'offset della seconda retta.

Se si attiva la rotazione base, il controllo numerico scrive automaticamente le posizioni e la rotazione base nella tabella origini.

Se si attiva l'offset, il controllo numerico scrive automaticamente le posizioni e l'offset o solo le posizioni nella tabella origini.

 
Centro cerchio quale origine

I centri di fori, tasche circolari, cilindri pieni, perni, isole circolari ecc. possono essere definiti quali origine.


Cerchio interno

Il controllo numerico tasta la parete circolare interna in tutte le 4 direzioni assiali.

In caso di cerchi interrotti (archi di cerchio) la scelta della direzione di tastatura è libera.



- ▶ Posizionare la sfera di tastatura approssimativamente al centro del cerchio
- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING CC**
- ▶ Premere il softkey della direzione di tastatura desiderata
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC** Il tastatore tasta la parete interna del cerchio nella direzione selezionata. Ripetere questa operazione. Dopo la terza operazione di tastatura è possibile calcolare il centro (sono consigliati quattro punti di tastatura).
- ▶ Terminare l'operazione di tastatura, passare al menu di valutazione: premere il softkey **VALUTA**
- ▶ **Punto di riferimento:** inserire nella finestra di menu le due coordinate del centro del cerchio
- ▶ Confermare con il softkey **INSERIRE ORIGINE**
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- ▶ Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

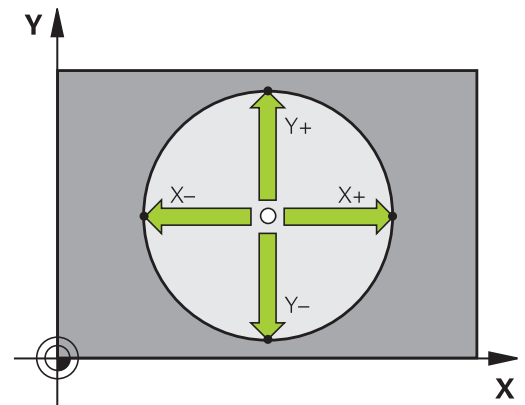


Il controllo numerico può calcolare cerchi esterni e interni già con tre punti di tastatura, ad es. nel caso di archi. Risultati più precisi si ottengono rilevando quattro punti di tastatura. Se possibile, preposizionare il sistema di tastatura sempre il più possibile al centro.

Cerchio esterno



- Posizionare la sfera di tastatura all'esterno del cerchio, vicino al primo punto da tastare
- Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING CC**
- Premere il softkey della direzione di tastatura desiderata
- Tastatura: premere il tasto **Start NC** Il tastatore tasta la parete interna del cerchio nella direzione selezionata. Ripetere questa operazione. Dopo la terza operazione di tastatura è possibile calcolare il centro (sono consigliati quattro punti di tastatura).
- Terminare l'operazione di tastatura, passare al menu di valutazione: premere il softkey **VALUTA**
- **Punto di riferimento:** inserire le coordinate dell'origine
- Confermare con il softkey **INSERIRE ORIGINE**
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
Ulteriori informazioni: "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**

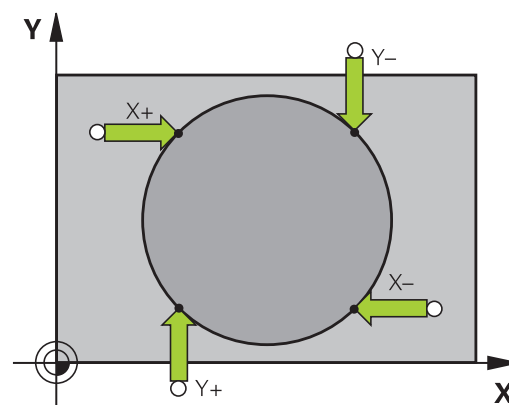

A tastatura terminata il controllo numerico visualizzerà le coordinate attuali del centro del cerchio e il raggio del cerchio.

Rilevamento origine mediante diversi fori/isole circolari

La funzione di tastatura manuale **Cerchio sagoma** è parte della funzione **Cer.**. I singoli cerchi possono essere rilevati con operazioni di tastatura parallele all'asse.

Nel secondo livello softkey è presente il softkey **PROBING CC (Cerchio sagoma)** con cui è possibile impostare l'origine tramite la disposizione di diversi fori o isole circolari. È possibile definire quale origine l'intersezione di tre o più elementi da tastare.

Definizione dell'origine nell'intersezione di diversi fori/isole circolari

- Preposizionamento del sistema di tastatura

Selezione della funzione di tastatura **Cerchio sagoma**

 


- Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **PROBING CC**




- Premere il softkey **PROBING CC (Cerchio sagoma)**

Tastatura di isole circolari



 - L'isola circolare deve essere tastata in automatico: premere il softkey **Isola**



- Inserire l'angolo di partenza o selezionare tramite softkey

 


- Avvio funzione di tastatura: premere il tasto **Start NC**

Tastatura foro



- Il foro deve essere tastato in automatico: premere il softkey **Foro**




- Inserire l'angolo di partenza o selezionare tramite softkey



- Avvio funzione di tastatura: premere il tasto **Start NC**
- Ripetere l'operazione per i restanti elementi
- Terminare l'operazione di tastatura, passare al menu di valutazione: premere il softkey **VALUTA**
- **Punto di riferimento:** inserire nella finestra di menu le due coordinate del centro del cerchio
- Confermare con il softkey **INSERIRE ORIGINE**
- **Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
- **Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**


 
Asse centrale quale origine



- Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE CL**
- Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare
- Selezione direzione di tastatura mediante softkey
- Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare
- Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- **Punto di riferimento:** inserire la coordinata del punto di riferimento nella finestra di menu, confermare con il softkey **SETTARE PUNTI** o scrivere il valore in una tabella
- **Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dai cicli di tastatura in una tabella punti zero", Pagina 219
- **Ulteriori informazioni:** "Scrittura dei valori di misura dei cicli di tastatura nella tabella origini", Pagina 220
- Conclusione della funzione di tastatura: premere il softkey **FINE**



Dopo il secondo punto di tastatura è necessario modificare all'occorrenza nel menu di analisi la posizione dell'interasse e quindi l'asse per la definizione dell'origine. Con l'ausilio dei softkey è possibile selezionare tra asse principale, secondario o utensile. In questo modo è possibile salvare le posizioni rilevate sia nell'asse principale sia nell'asse secondario.

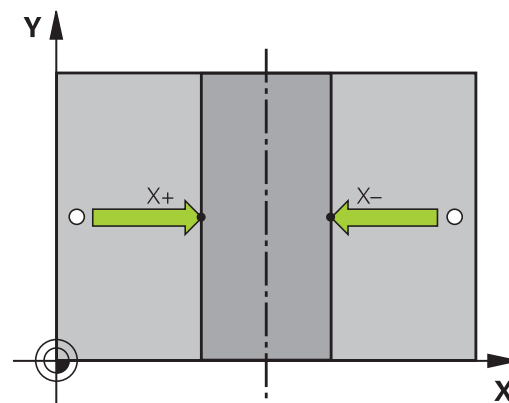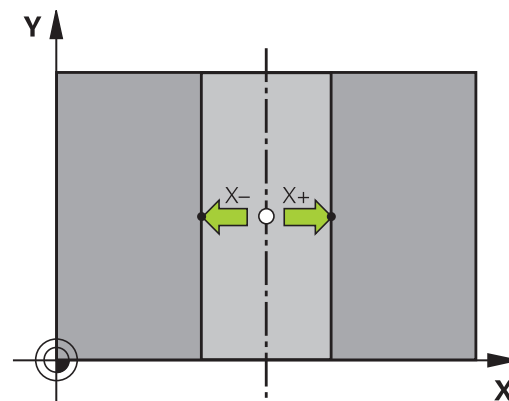

Misurazione di pezzi con sistema di tastatura 3D

 
Nei modi operativi **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico** il sistema di tastatura può essere anche utilizzato per effettuare semplici misurazioni sul pezzo. Per misurazioni più complesse sono disponibili numerosi cicli di tastatura programmabili.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di misura per pezzo e utensile**

Con i sistemi di tastatura 3D è possibile determinare:

- le coordinate di una posizione e, da queste,
- quote ed angoli del pezzo

Determinazione della coordinata di una posizione sul pezzo allineato



- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE POS**
- ▶ Posizionare il sistema di tastatura vicino al punto da tastare
- ▶ Selezionare la direzione di tastatura e contemporaneamente l'asse ai quali la coordinata si riferisce: premere il relativo softkey.
- ▶ Avviamento tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Il controllo numerico visualizzerà le coordinate del punto tastato quale origine.

 
Determinazione delle coordinate di uno spigolo nel piano di lavoro

Determinazione delle coordinate dello spigolo.


Ulteriori informazioni: "Spigolo quale origine ", Pagina 240

Il controllo numerico visualizzerà le coordinate dello spigolo tastato quale origine.

Determinazione delle quote di un pezzo



- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE POS**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al primo punto da tastare A
- ▶ Selezione direzione di tastatura mediante softkey
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Prendere nota del valore visualizzato quale origine (solo nei casi ove l'origine determinata deve rimanere attiva)
- ▶ Origine: inserire **0**
- ▶ Interruzione del dialogo: premere il tasto **END**
- ▶ Rileselezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE POS**
- ▶ Posizionare il tastatore vicino al secondo punto da tastare B
- ▶ Selezionare la direzione di tastatura con i softkey: stesso asse, ma direzione opposta rispetto alla prima tastatura.
- ▶ Tastatura: premere il tasto **Start NC**
- ▶ Nel campo di visualizzazione **Valore misurato** comparirà la distanza tra i due punti sull'asse di coordinata.

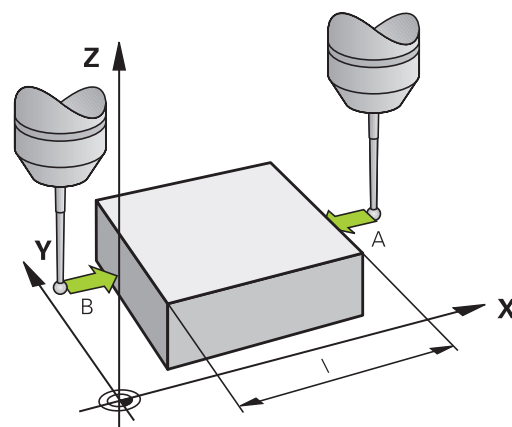

Reset dell'indicazione di posizione sui valori prima della misurazione della lunghezza

- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE POS**
- ▶ Ritastare il primo punto tastato
- ▶ Impostare l'origine sul valore annotato
- ▶ Interruzione del dialogo: premere il tasto **END**

 
Misurazioni di angoli

I sistemi di tastatura 3D consentono anche la determinazione di angoli nel piano di lavoro. Si misura


- l'angolo tra l'asse di riferimento dell'angolo e un bordo del pezzo oppure
- l'angolo tra due bordi

L'angolo misurato verrà visualizzato con un valore di max 90°.


Determinazione dell'angolo tra l'asse di riferimento dell'angolo e un bordo del pezzo




- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE ROT**
- ▶ Angolo di rotazione: annotare l'angolo di rotazione visualizzato se la rotazione base precedentemente effettuata deve essere ripristinata in un secondo momento
- ▶ Effettuare la rotazione base rispetto al lato da confrontare
Ulteriori informazioni: "Compensazione della posizione inclinata del pezzo con sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 228
- ▶ Con il softkey **TASTARE ROT** richiamare la visualizzazione dell'angolo tra l'asse di riferimento dell'angolo e il bordo del pezzo quale angolo di rotazione
- ▶ Disattivare la rotazione base o ripristinare la rotazione base originale
- ▶ impostare l'angolo di rotazione sul valore annotato

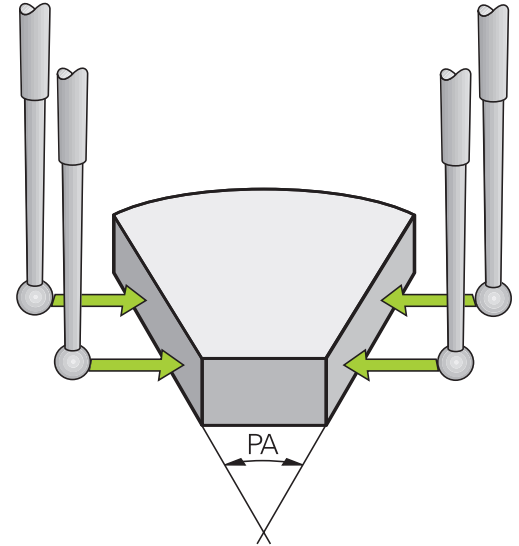

 Determinazione dell'angolo tra due bordi del pezzo



- ▶ Selezione della funzione di tastatura: premere il softkey **TASTARE ROT**
- ▶ Angolo di rotazione: annotare l'angolo di rotazione visualizzato se la rotazione base precedentemente effettuata deve essere ripristinata in un secondo momento
- ▶ Effettuare la rotazione base rispetto al lato da confrontare
Ulteriori informazioni: "Compensazione della posizione inclinata del pezzo con sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 228
- ▶ Tastare anche il secondo lato come per una rotazione base, senza impostare l'angolo di rotazione su 0
- ▶ Con il softkey **TASTARE ROT** chiamare la visualizzazione dell'angolo PA tra i bordi del pezzo quale angolo di rotazione
- ▶ Disattivazione della rotazione base o ripristino della rotazione base originale: impostare l'angolo di rotazione sul valore annotato

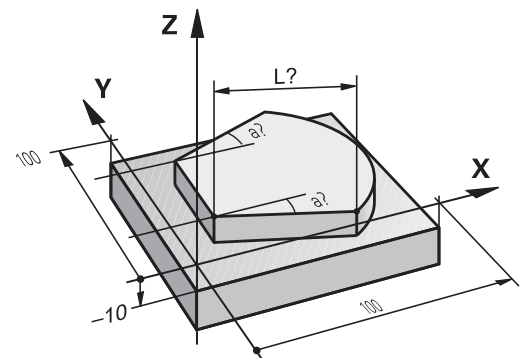

5.11 Rotazione piano di lavoro (opzione #8)


Applicazione, funzionamento



Consultare il manuale della macchina.

Le funzioni per la **Rotazione piano di lavoro** vengono adattate dal costruttore della macchina su controllo numerico e macchina.

Il costruttore della macchina definisce anche se gli angoli programmati vengono interpretati dal controllo numerico come coordinate degli assi rotativi (angolo asse) oppure come componenti angolari di un piano inclinato (angolo solido).

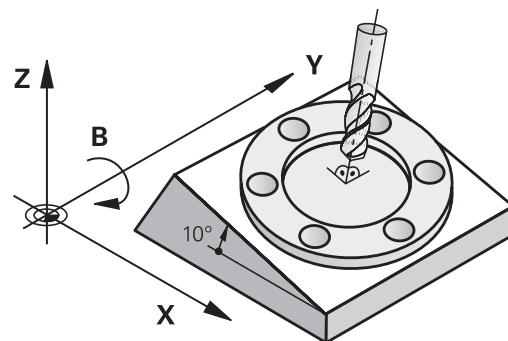

Il controllo numerico supporta la rotazione dei piani di lavoro su macchine utensili con teste o tavole orientabili. Applicazioni tipiche sono, ad es., fori obliqui o profili posti in posizione obliqua nello spazio. Il piano di lavoro viene sempre ruotato intorno al punto zero attivo. La lavorazione viene programmata come d'abitudine in un piano principale (ad es. piano X/Y) mentre l'esecuzione viene realizzata in un piano ruotato rispetto al piano principale.

Per la rotazione del piano di lavoro sono disponibili tre funzioni:

- Rotazione manuale con il softkey **3D ROT** nei modi operativi **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico**
Ulteriori informazioni: "Attivazione della rotazione manuale", Pagina 250
- Rotazione controllata, ciclo **19 PIANO DI LAVORO** nel programma NC
Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**
- Rotazione controllata, funzione **PLANE** nel programma NC
Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext o Programmazione DIN/ISO

Le funzioni del controllo numerico per la Rotazione piano di lavoro sono conversioni di coordinate. Il piano di lavoro è comunque sempre perpendicolare alla direzione dell'asse utensile.

Tipi di macchina

Per la rotazione del piano di lavoro il controllo numerico distingue tra due tipi di macchina:

Macchina con tavola orientabile

- Il pezzo deve essere portato nella posizione di lavoro desiderata, mediante posizionamento della tavola orientabile, ad es. con un blocco L.
- La posizione dell'asse utensile convertito **non** cambia rispetto al sistema di coordinate della macchina. Ruotando la tavola, quindi il pezzo, ad es. di 90°, **non** ruota anche il sistema di coordinate. Premendo nel modo operativo **Funzionamento manuale** il tasto di movimento Z+, anche l'utensile si sposta in direzione Z+
- Il controllo numerico tiene in considerazione per il calcolo del sistema di coordinate attivo solo gli spostamenti meccanici della relativa tavola orientabile - le cosiddette percentuali traslatorie

Macchina con testa orientabile

- L'utensile deve essere portato nella posizione di lavoro desiderata, mediante posizionamento della testa orientabile, ad es. con un blocco L.
- La posizione dell'asse utensile ruotato (convertito) varia rispetto al sistema di coordinate della macchina: ruotando la testa orientabile – quindi l'utensile – ad es. nell'asse B di +90°, ruota anche il sistema di coordinate. Premendo nel modo operativo **Funzionamento manuale** il tasto di movimento Z+, l'utensile si sposta in direzione X+ del sistema di coordinate della macchina
- Per il calcolo del sistema di coordinate attivo il controllo numerico tiene conto degli spostamenti meccanici della testa orientabile (percentuali traslatorie) e degli spostamenti dovuti alla rotazione dell'utensile (correzione della lunghezza dell'utensile 3D)



Il controllo numerico supporta la funzione **Rotazione piano di lavoro** esclusivamente in combinazione con l'asse mandrino Z.

Indicazione di posizione nel sistema ruotato

 
Le posizioni visualizzate nell'indicazione di stato (**NOMIN** e **REALE**) si riferiscono al sistema di coordinate ruotato.

Con il parametro macchina **CfgDisplayCoordSys** (N. 127501) il costruttore della macchina definisce il sistema di coordinate in cui la visualizzazione di stato indica uno spostamento origine attivo.


Limitazioni nella rotazione del piano di lavoro

- La funzione **Conferma posizione reale** non è ammessa se è attiva la funzione Rotazione piano di lavoro.
- I posizionamenti da PLC (definiti dal costruttore della macchina) non sono ammessi.

Attivazione della rotazione manuale



- ▶ Premere il softkey **3D ROT**
- ▶ Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Rotazione piano di lavoro**.
- ▶ Con i tasti cursore posizionare il cursore sulla funzione desiderata
 - **Funzionamento manuale asse UT**
 - **Funzionamento manuale 3D-ROT**
 - **Funzionam. manuale rotaz. base**
- ▶ Premere il softkey **ATTIVO**
- ▶ Con il tasto cursore posizionare eventualmente il cursore sull'asse rotativo desiderato
- ▶ Premere eventualmente il softkey **3D-ROT: VAL. ASSI ANG.SOLIDO**
- ▶ Il controllo numerico commuta i campi di immissione su angolo solido.
- ▶ Inserire eventualmente l'angolo di rotazione
- ▶ Premere il tasto **END**
- ▶ L'immissione è terminata.

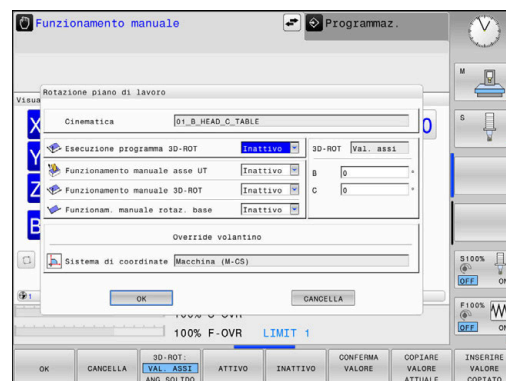

Se si imposta la funzione **Funzionamento manuale 3D-ROT** su **Attivo**, è possibile selezionare con il softkey **3D-ROT: VAL. ASSI ANG.SOLIDO** se i valori sono attivi come valori degli assi o angoli solidi.

Funzionamento manuale asse UT



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene abilitata dal costruttore della macchina.

Se è attiva la funzione Traslazione in asse utensile, il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato l'icona

È possibile traslare solo in direzione asse utensile. Il controllo numerico blocca tutti gli altri assi.

Il movimento di traslazione è attivo nel sistema di coordinate dell'utensile **T-CS**.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate utensile T-CS", Pagina 124

Funzionamento manuale 3D-ROT

Se è attiva la funzione 3D-ROT, il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato l'icona .

Tutti gli assi traslano nel piano di lavoro ruotato.

Se nella tabella origini è salvata anche una rotazione base o una rotazione base 3D, questa viene automaticamente considerata.

I movimenti di traslazione sono attivi nel sistema di coordinate del piano di lavoro **WPL-CS**.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate piano di lavoro WPL-CS", Pagina 122

Funzionam. manuale rotaz. base

Se è attiva la funzione Rotazione base, il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato l'icona .

Se nella tabella origini è già salvata una rotazione base o una rotazione base 3D, il controllo numerico indica anche la relativa icona.



Se è attivo il **Funzionam. manuale rotaz. base**, una rotazione base o una rotazione base 3D attiva è considerata nella traslazione manuale degli assi. Il controllo numerico indica nella visualizzazione di stato due icone.

I movimenti di traslazione sono attivi nel sistema di coordinate del pezzo **W-CS**.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate pezzo W-CS", Pagina 120

Esecuzione programma 3D-ROT

Attivando la funzione **Rotazione piano di lavoro** per la modalità **Esecuz. programma**, l'angolo di rotazione inserito vale a partire dal primo blocco NC del programma NC da eseguire.

Se nel programma NC viene utilizzato il ciclo **19 PIANO DI LAVORO** o la funzione **PLANE**, sono attivi i valori dell'angolo ivi definiti. Il controllo numerico imposta su 0 i valori dell'angolo inseriti nella finestra.



Il controllo numerico impiega i seguenti **tipi di conversione** per la rotazione:

- **COORD ROT**

- Se una funzione **PLANE** è stata precedentemente eseguita con **COORD ROT**
- Dopo **PLANE RESET**
- Con relativa configurazione del parametro macchina **CfgRotWorkPlane** (N. 201200) da parte del costruttore della macchina

- **TABLE ROT**

- Se una funzione **PLANE** è stata precedentemente eseguita con **TABLE ROT**
- Con relativa configurazione del parametro macchina **CfgRotWorkPlane** (N. 201200) da parte del costruttore della macchina



Un piano di lavoro ruotato rimane attivo anche dopo un riavvio del controllo numerico.

Ulteriori informazioni: "Superamento dell'indice di riferimento con piano di lavoro ruotato", Pagina 175

Disattivazione dell'orientamento manuale

Per la disattivazione, nel menu **Rotazione piano di lavoro** impostare la funzione desiderata su **Inattivo**.

Anche se la finestra di dialogo **3D-ROT** è impostata su **Attivo** in modalità **Funzionamento manuale**, il ripristino dell'orientamento (**PLANE RESET**) funziona correttamente con una conversione base attiva.

Impostazione della direzione asse utensile come direzione di lavorazione attiva




Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione viene abilitata dal costruttore della macchina.

Con questa funzione, nei modi operativi **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico**, si può spostare l'utensile con i tasti esterni di movimento o con il volantino nella direzione in cui attualmente si trova l'asse utensile.

Utilizzare questa funzione se

- durante un'interruzione di un programma a 5 assi si desidera disimpegnare l'utensile in direzione dell'asse utensile
- se nel Funzionamento manuale si desidera eseguire una lavorazione con l'utensile impostato usando il volantino o i tasti esterni di movimento

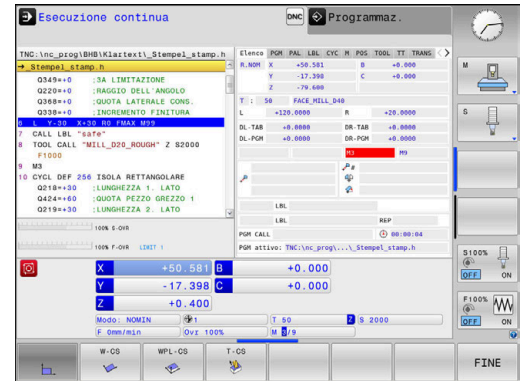

- Selezionare la rotazione manuale: premere il softkey **3D ROT**



- Posizionare il cursore con il tasto cursore sull'opzione **Funzionamento manuale asse UT**



- Premere il softkey **ATTIVO**



- Premere il tasto **END**

Per la disattivazione impostare nel menu Rotazione piano di lavoro l'opzione **Funzionamento manuale asse UT** su **Inattivo**.

Se è attiva la funzione Spostamento in direzione dell'asse utensile, nella visualizzazione di stato compare l'icona .

Determinazione dell'origine nel sistema ruotato

Dopo aver posizionato gli assi rotativi si determina l'origine come nel sistema non ruotato. Il comportamento del controllo numerico all'impostazione dell'origine dipende dall'impostazione del parametro macchina opzionale **chkTiltingAxes** (N. 204601):

Ulteriori informazioni: "Introduzione", Pagina 211

6

**Prova ed
esecuzione**

6.1 Grafici (opzione #20)

Applicazione

Nei seguenti casi il controllo numerico simula graficamente la lavorazione:

- **Funzionamento manuale**
- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**
- **Prova programma**
- **Introduzione manuale dati**



Nel modo operativo **Introduzione manuale dati** è visualizzato il pezzo grezzo attualmente attivo nei modi operativi **Esecuzione continua / Esecuzione singola**.

La grafica corrisponde alla rappresentazione di un pezzo definito che viene lavorato con un utensile.

Con tabella utensili attiva, il controllo numerico considera anche le voci delle colonne **L, R, LCUTS, LU, RN, T-ANGLE, R_TIP** e **R2**.

Il controllo numerico non visualizza alcuna rappresentazione grafica se

- non è stato selezionato alcun programma NC
- è selezionata la ripartizione dello schermo senza grafica
- il programma NC attivo non contiene una definizione valida del pezzo grezzo
- alla definizione pezzo grezzo con l'ausilio di un sottoprogramma non è stato ancora eseguito il blocco BLK-FORM



I programmi NC con lavorazione a 5 assi o inclinata possono ridurre la velocità della simulazione. Con il menu MOD nel gruppo **Impostazioni grafiche** è possibile ridurre la **Qualità modello** e quindi incrementare la velocità della simulazione.

Ulteriori informazioni: "Impostazioni grafiche",
Pagina 358



Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 481

Grafica senza opzione #20 Advanced Graphic Features

Senza opzione #20 non è disponibile alcun modello nei seguenti modi operativi:

- **Funzionamento manuale**
- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**
- **Prova programma**
- **Introduzione manuale dati**

I softkey **PROGRAMMA + PEZZO** e **PEZZO** compaiono in grigio.

La grafica a linee nel modo operativo **Programmaz.** funziona anche senza opzione #20.

Opzioni vista

Per passare alle **OPZIONI VISTA** procedere come descritto di seguito:

- Selezionare il modo operativo desiderato
- Premere il softkey **OPZIONI VISTA**



I softkey a disposizione dipendono dalle seguenti impostazioni:

- La vista impostata
La vista si seleziona con l'ausilio del softkey **VISUALIZZA**.
- La qualità del modello impostata
La qualità del modello si seleziona nel menu MOD nel gruppo **Impostazioni grafiche**.

Il controllo numerico offre le seguenti **OPZIONI VISTA**:

Softkey	Funzione
	Visualizzazione del pezzo
	Visualizzazione dell'utensile Ulteriori informazioni: "Utensile", Pagina 259
	Visualizzazione dei percorsi utensile Ulteriori informazioni: "Utensile", Pagina 259
	Selezione visualizzazione Ulteriori informazioni: "Vista", Pagina 260
	Ripristino dei percorsi utensile
	Reset del pezzo grezzo
	Integrazione della cornice pezzo grezzo
	Evidenziazione dei bordi del pezzo nel modello 3D
	Visualizzazione del file STL della parte finita Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext o Programmazione DIN/ISO
	Visualizzazione dei numeri di blocco dei percorsi utensile
	Visualizzazione dei punti finali dei percorsi utensile

Softkey	Funzione
	Visualizzazione colorata del pezzo
	Pulizia del pezzo Le parti di materiale che sono separate dal pezzo dopo la lavorazione vengono eliminate dalla grafica.
	Ripristino dei percorsi utensile
	Rotazione e zoom del pezzo Ulteriori informazioni: "Rotazione, zoom e spostamento della grafica", Pagina 262
	Spostamento della sezione nella rappresentazione a 3 piani Ulteriori informazioni: "Spostamento del piano di sezione", Pagina 264



Avvertenze per l'uso

- Con il parametro macchina **clearPathAtBlk** (N. 124203) si definisce se i percorsi utensile vengono o meno cancellati in **Prova programma** con un nuovo BLK Form.
- Se i punti sono stati emessi non correttamente dal postprocessor, si formano delle rigature sul pezzo. Per identificare tempestivamente queste rigature indesiderate (prima della lavorazione), è possibile verificare i programmi NC creati esternamente per rilevare eventuali irregolarità visualizzando i percorsi utensile.
- Il controllo numerico salva in modo permanente lo stato dei softkey.

Utensile

Visualizzazione dell'utensile

Se nella tabella utensili sono definite le colonne **L** e **LCUTS**, l'utensile viene rappresentato graficamente.



La rappresentazione reale dell'utensile richiede in determinate circostanze ulteriori definizioni, ad es. nelle colonne **LU** e **RN** per aree rettificate.

"Immissione dei dati utensile nella tabella"

Il controllo numerico visualizza l'utensile in diversi colori:

- turchese: lunghezza utensile
- rosso: lunghezza tagliente e utensile in presa
- blu: lunghezza tagliente e utensile disimpegnato



Visualizzazione dei percorsi utensile

Il controllo numerico visualizza i seguenti movimenti di traslazione.

Softkey	Funzione
	Movimenti di traslazione in rapido e nell'avanzamento programmato
	Movimenti di traslazione nell'avanzamento programmato
	Nessun movimento di traslazione




Se si trasla in rapido nel pezzo, sia il movimento di traslazione sia il pezzo vengono rappresentati in rosso nel relativo punto.

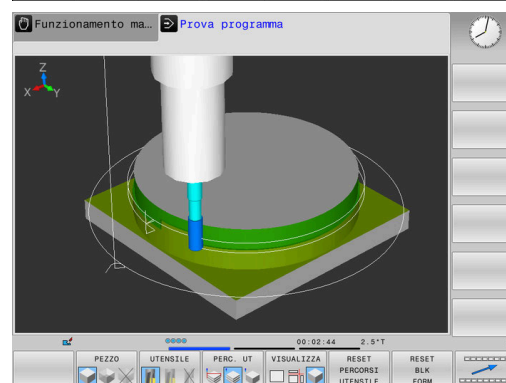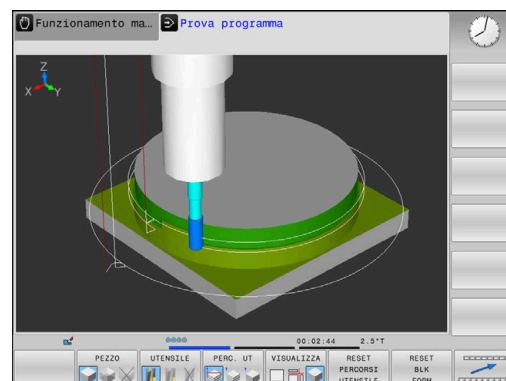

Vista


Il controllo numerico offre le seguenti viste:

Softkey	Funzione
	Vista dall'alto
	Rappresentazione su 3 piani
	Rappresentazione 3D

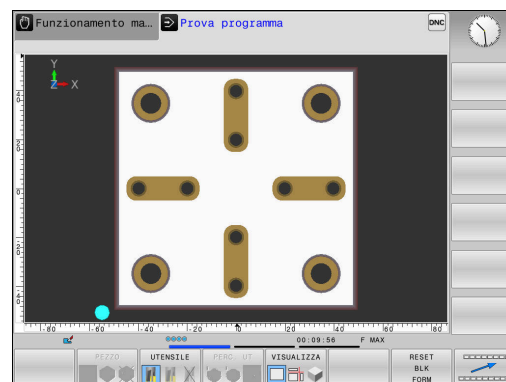


Rappresentazione su 3 piani

Questa rappresentazione fornisce tre sezioni e un modello 3D, simile a un disegno tecnico.

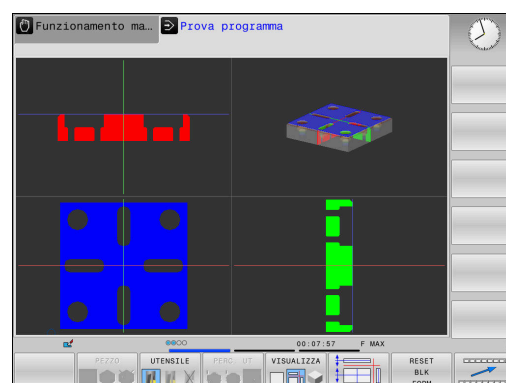


Rappresentazione 3D

Con la rappresentazione 3D ad alta risoluzione è possibile visualizzare in maniera dettagliata la superficie del pezzo da lavorare. Il controllo numerico crea con una sorgente luminosa simulata rapporti realistici tra luce e ombra.

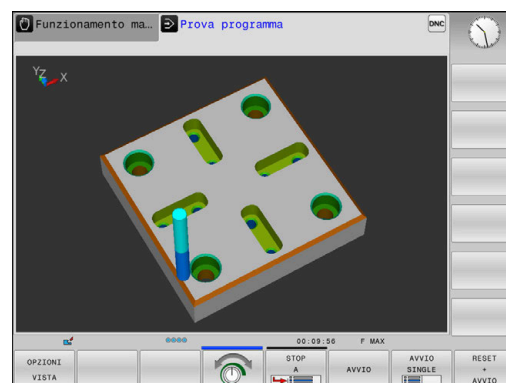

Rotazione, zoom e spostamento della grafica

 Per ruotare ad esempio la grafica, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare le funzioni di rotazione e ingrandimento/riduzione
- > Il controllo numerico visualizza i seguenti softkey.

Softkey	Funzione
	Rotazione verticale della rappresentazione in passi di 5°
	Inclinazione della rappresentazione intorno all'asse orizzontale in passi di 5°
	Ingrandimento a passi della rappresentazione
	Riduzione a passi della rappresentazione
	Reset della rappresentazione alla dimensione e all'angolazione originarie
	Spostamento della rappresentazione verso l'alto e verso il basso
	Spostamento della rappresentazione verso sinistra e verso destra
	Reset della rappresentazione alla posizione e all'angolazione originarie

La rappresentazione della grafica può anche essere modificata con il mouse. Sono disponibili le funzioni riportate di seguito:

- ▶ Per ruotare in modo tridimensionale il modello rappresentato: tenere premuto il tasto destro del mouse e muovere il mouse. Premendo contemporaneamente il tasto Shift, il modello può essere ruotato soltanto in orizzontale o verticale.
- ▶ Per spostare il modello rappresentato: tenere premuto il tasto centrale, oppure la rotella, del mouse e muovere il mouse. Premendo contemporaneamente il tasto Shift, il modello può essere spostato soltanto in orizzontale o verticale.
- ▶ Per ingrandire con il mouse una determinata zona: selezionarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
- > Dopo aver rilasciato il tasto sinistro del mouse, il controllo numerico ingrandisce la vista.
- ▶ Per ingrandire o ridurre rapidamente una zona a scelta: ruotare avanti o indietro la rotella del mouse.
- ▶ Per ritornare alla vista standard: premere il tasto Shift e fare contemporaneamente doppio clic con il tasto destro del mouse. Facendo doppio clic soltanto con il tasto destro del mouse, l'angolo di rotazione rimane invariato.

Velocità della Impostazione della prova programma

i L'ultima velocità impostata rimane attiva fino all'interruzione di tensione. Dopo l'avvio del controllo numerico la velocità è impostata su MAX.

Dopo l'avvio di un programma, il controllo numerico visualizza i seguenti softkey, con cui si può impostare la velocità di simulazione:

Softkey	Funzioni
	Esecuzione della prova del programma NC con la velocità con cui esso viene anche eseguito (si tiene conto degli avanzamenti programmati)
	Aumento per passi della velocità di prova
	Riduzione per passi della velocità di prova
	Esecuzione della prova del programma con la massima velocità possibile (impostazione base)

La velocità di simulazione può anche essere impostata prima di avviare un programma:

-  ► Selezionare le funzioni di impostazione della velocità di simulazione
-  ► Selezionare la funzione desiderata con il softkey, ad es. aumento per incrementi della velocità di simulazione

Ripetizione di una simulazione grafica


Un programma di lavorazione può essere simulato graficamente quante volte lo si desidera. Per tale ripetizione è possibile resettare di nuovo la grafica al pezzo grezzo.

Softkey	Funzione
	Visualizzazione del pezzo grezzo non lavorato

Spostamento del piano di sezione

L'impostazione base del piano di sezione è scelta in modo che si trovi nel piano di lavoro al centro del pezzo grezzo e nell'asse utensile sul bordo superiore del pezzo grezzo.

 Il piano di sezione si sposta come descritto di seguito.



- Premere il softkey
Spostamento del piano di sezione
- Il controllo numerico visualizzerà i seguenti softkey:


Softkey	Funzione
	Spostamento di una sezione verticale a destra o a sinistra
	Spostamento di una sezione verticale in avanti o all'indietro
	Spostamento di una sezione orizzontale verso l'alto o verso il basso

La posizione del piano di sezione viene visualizzata durante lo spostamento nel modello 3D. Lo spostamento rimane attivo anche se si attiva un nuovo pezzo grezzo.

Reset dei piani di sezione

Il piano di sezione spostato rimane attivo anche con nuovo pezzo grezzo. Se si riavvia il controllo numerico, il piano di sezione si resetta automaticamente.

 Per portare il piano di sezione manualmente nell'impostazione base, procedere come descritto di seguito:



- Premere il softkey **Reset dei piani di sezione**

6.2 Controllo collisioni

Applicazione

Nella modalità **Prova programma** è possibile un controllo collisioni esteso.

Il controllo numerico emette un warning nei seguenti casi:

- Collisioni tra mandrino portautensili e pezzo
- Collisioni tra utensile e pezzo


Il controllo numerico considera in tal modo anche i diametri inattivi di un utensile a più diametri.

- Per asportazione di materiale in rapido



- Il controllo collisioni esteso è utile per ridurre il pericolo di collisione. Il controllo numerico non può tuttavia tenere conto di tutte le configurazioni durante il funzionamento.
- La funzione **Verifiche avanzate** nella simulazione utilizza per il monitoraggio del pezzo le informazioni della definizione del pezzo grezzo. Anche se sulla macchina sono serrati diversi pezzi, il controllo numerico può monitorare soltanto il pezzo grezzo attivo!

Ulteriori informazioni: manuale utente
Programmazione Klartext

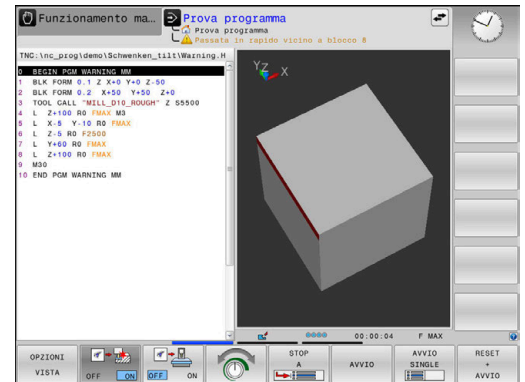

Per attivare il controllo collisioni esteso, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Impostare il softkey su **ON**
- > Il controllo numerico esegue il controllo collisioni esteso durante la prova programma.

6.3 Calcolo del tempo di lavorazione (opzione #20)

Applicazione

Tempo di lavorazione nel modo operativo Prova programma

Il controllo numerico calcola la durata dei movimenti utensile e li visualizza come tempi di lavorazione in Prova programma. Il controllo numerico considera quindi i movimenti di avanzamento e i tempi di attesa.

Durante la prova programma il controllo numerico non attende ma somma i tempi di attesa al tempo di lavorazione.

Il tempo calcolato dal controllo numerico è solo parzialmente adatto per calcolare il tempo di lavorazione, perché non vengono considerati i tempi di fermo macchina (ad es. per cambio utensile).

Per selezionare la funzione di cronometro, procedere come descritto di seguito.



- Selezionare le funzioni di cronometro



- Selezionare la funzione desiderata tramite softkey, ad es. memorizzazione del tempo visualizzato

Softkey

Funzioni di cronometro



Memorizzazione dell'ora visualizzata



Visualizzazione della somma tra ora memorizzata e ora visualizzata



Azzeramento dell'ora visualizzata

Tempi di lavorazione nei modi operativi Macchina

Visualizzazione del tempo dall'avviamento del programma fino alla fine del programma. In caso di interruzione dell'esecuzione il conteggio del tempo viene fermato.

6.4 Rappresentazione pezzo grezzo nell'area di lavoro (opzione #20)

Applicazione

Nel modo operativo **Prova programma** è possibile verificare graficamente la posizione del pezzo grezzo e dell'origine nell'area di lavoro della macchina. La grafica visualizza l'origine impostata nel programma NC con il ciclo **247**. Se nel programma NC non si imposta alcuna origine, il grafico visualizza l'origine attiva sulla macchina.


Un parallelepipedo trasparente rappresenta il pezzo grezzo, le cui dimensioni sono presentate nella tabella **BLK FORM**. Il controllo numerico ricava le dimensioni dalla definizione del pezzo grezzo del programma NC selezionato.

L'esatta posizione del grezzo all'interno dell'area di lavoro non è di norma essenziale per la Prova programma. Se si attiva il controllo dell'area di lavoro **GREZZO LAVORAZ.**, è necessario spostare graficamente il pezzo grezzo in modo tale che quest'ultimo si trovi all'interno dell'area di lavoro. Utilizzare a tale scopo i softkey riportati in tabella.

È inoltre possibile confermare lo stato macchina corrente per il modo operativo **Prova programma**.

Lo stato macchina attuale comprende quanto segue:

- cinematica attiva della macchina
- campi di traslazione attivi
- modalità di lavorazione attive
- aree di lavoro attive
- origine attiva

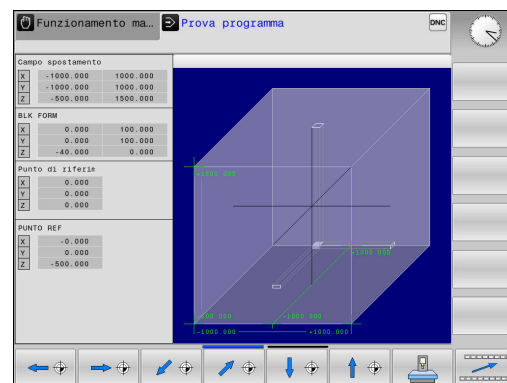

Softkey	Funzione	
		Spostamento pezzo grezzo in direzione X positiva o negativa
		Spostamento pezzo grezzo in direzione Y positiva o negativa
		Spostamento pezzo grezzo in direzione Z positiva o negativa
	Conferma stato macchina attuale	
	Visualizzazione del percorso di traslazione attivo	
	Seleziona campo di traslazione I campi di traslazione sono configurati dal costruttore della macchina.	

Softkey	Funzione
	Attivazione o disattivazione della funzione di monitoraggio
	Visualizzazione dell'origine macchina
	Azzeramento dei valori dell'asse principale dell'origine attiva per la simulazione



Il controllo numerico visualizza solo schematicamente **BLK FORM** con pezzo grezzo nell'area di lavoro.

- Per **BLK FORM CYLINDER** viene rappresentato un parallelepipedo come pezzo grezzo
- Per **BLK FORM ROTATION** non viene rappresentato alcun pezzo grezzo

6.5 Misurazione

Applicazione


Nella modalità **Prova programma** è possibile visualizzare le seguenti informazioni con il softkey **MISURAZ.**

- Coordinate approssimative come valori XYZ
- Visualizzazione opzionale
 - FMAX: se il controllo numerico esegue una lavorazione con avanzamento massimo.
- Numero utensile
- Nome utensile

Per selezionare la funzione di misura, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Impostare il softkey **MISURAZ.** su **ON**
- ▶ Posizionare il puntatore sul relativo punto
- > Il controllo numerico visualizza la sfera di posizionamento e l'orientamento della superficie con un anello circolare bianco-nero e la relativa linea perpendicolare.
- > Il controllo numerico visualizza le relative informazioni nel campo di testo blu.

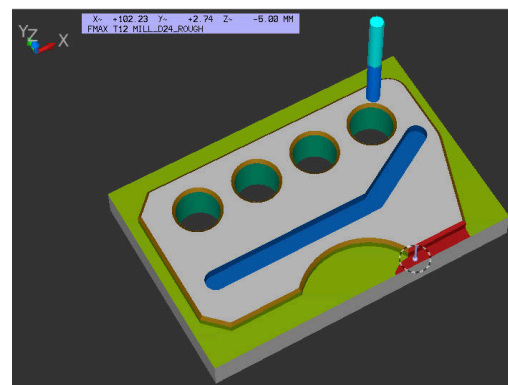

Il softkey **MISURAZ.** è disponibile nelle seguenti viste:

- vista dall'alto
- simulazione grafica 3D

Ulteriori informazioni: "Vista", Pagina 260

6.6 Arresto esecuzione programma a scelta

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.

Il comportamento di questa funzione è correlato alla macchina.

Il controllo numerico interrompe a scelta l'esecuzione del programma per blocchi NC in cui è programmata una funzione M1. Programmando M1 nel modo operativo **Esecuzione programma**, il controllo numerico non disinserisce né il mandrino né il refrigerante.



- ▶ Impostare il softkey **M01** su **OFF**
- > Il controllo numerico non interrompe l'**Esecuzione programma** o la **Prova programma** per blocchi NC con M1.



- ▶ Impostare il softkey **M01** su **ON**
- > Il controllo numerico interrompe l'**Esecuzione programma** o la **Prova programma** per blocchi NC con M1.

6.7 Salto di blocchi NC

I blocchi NC possono essere saltati nei seguenti modi operativi:

- Prova programma
- Esecuzione continua
- Esecuzione singola
- Introduzione manuale dati



Avvertenze per l'uso

- Questa funzione non è attiva in combinazione con i blocchi **TOOL DEF**.
- L'impostazione selezionata per ultima rimane memorizzata anche dopo un'interruzione della tensione di alimentazione.
- L'impostazione del softkey **NASCONDI** è attiva soltanto nel relativo modo operativo.

Prova ed esecuzione del programma

Applicazione

I blocchi NC, che nella programmazione sono stati marcati con il carattere /, possono essere saltati in **Prova programma** o in **Esecuzione continua / Esecuzione singola**:



- ▶ Impostare il softkey **NASCONDI** su **ON**
- > Il controllo numerico salta i blocchi NC.



- ▶ Impostare il softkey **NASCONDI** su **OFF**
- > Il controllo numerico esegue o testa i blocchi NC.

 
Procedura

A scelta, i blocchi NC possono essere nascosti.

Per nascondere i blocchi NC nel modo operativo **Programmaz.**, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare il blocco NC desiderato



- ▶ Premere il softkey **INSERIRE**
- > Il controllo numerico inserisce il carattere /.

Per visualizzare di nuovo i blocchi NC nel modo operativo **Programmaz.**, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare il blocco NC nascosto



- ▶ Premere il softkey **RIMUOVI**
- > Il controllo numerico rimuove il carattere /.

Introduzione manuale dati

Applicazione



Per saltare i blocchi NC nel modo operativo **Introduzione manuale dati**, è indispensabile una tastiera alfanumerica.

I blocchi NC contrassegnati possono essere saltati nel modo operativo **Introduzione manuale dati**:



- ▶ Impostare il softkey **NASCONDI** su **ON**
- > Il controllo numerico salta i blocchi NC.



- ▶ Impostare il softkey **NASCONDI** su **OFF**
- > Il controllo numerico esegue i blocchi NC.

Procedura

Per nascondere i blocchi NC nel modo operativo **Introduzione manuale dati**, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare il blocco NC desiderato



- ▶ Premere il tasto **/** sulla tastiera alfanumerica
- > Il controllo numerico inserisce il carattere **/**.

Per visualizzare di nuovo i blocchi NC nel modo operativo **Introduzione manuale dati**, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare il blocco NC nascosto



- ▶ Premere il tasto **Backspace**
- > Il controllo numerico rimuove il carattere **/**.

6.8 Esportazione della parte finita

Applicazione

In modalità **Prova programma**, con il softkey **ESPORTA PEZZO** si esporta lo stato corrente della simulazione di asportazione come modello 3D nel formato STL.

La dimensione del file dipende dalla complessità della geometria.



I file STL esportati possono essere impiegati ad es. come pezzo grezzo nel programma NC di un passo di lavorazione successivo.



Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione Klartext** o **Programmazione DIN/ISO**

Per esportare un modello 3D, procedere come descritto di seguito.

- Ripristinare lo stato desiderato della simulazione di asportazione

ESPORTA
PEZZO

- Premere il softkey **ESPORTA PEZZO**
- Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- Inserire il nome desiderato del file
- Selezionare la directory di destinazione desiderata
- Confermare i dati specificati

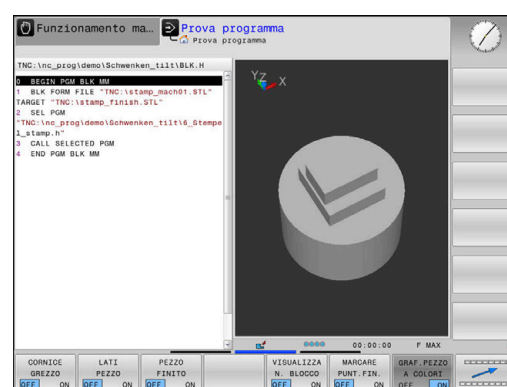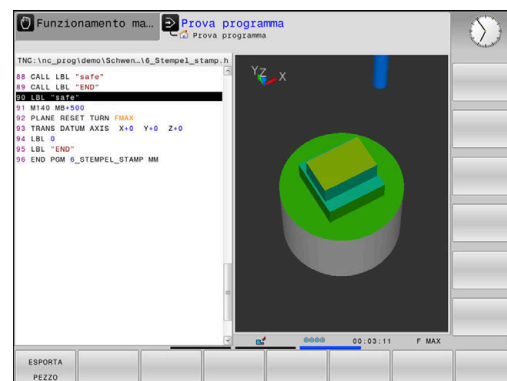

6.9 Prova programma

Applicazione

La simulazione di programmi NC e blocchi di programma nel modo operativo **Prova programma** è utile per identificare errori di programmazione prima della lavorazione come pure per evitare interruzioni nell'esecuzione del programma e collisioni.

La simulazione di asportazione consente quindi di verificare visivamente il risultato della lavorazione e i movimenti delle macchine.

Il controllo numerico supporta l'operatore nella ricerca dei seguenti problemi:

- Errori di programmazione
 - incompatibilità geometriche
 - indicazioni mancanti
 - salti non eseguibili
 - asportazione di materiale in rapido
- Errori di lavorazione
 - impiego di utensili bloccati
 - violazioni dell'area di lavoro
 - collisioni tra il gambo dell'utensile o il mandrino portautensili e il pezzo

Sono disponibili le funzioni e le informazioni riportate di seguito:

- Simulazione blocco per blocco
- Interruzione della prova in un blocco NC a scelta
- Mascheramento o salto di blocchi NC
- Tempo di lavorazione determinato
- Visualizzazione di stato supplementare
- Simulazione grafica



Le funzioni della simulazione grafica e la qualità del modello visualizzato dipendono dalle impostazioni nella funzione MOD **Impostazioni grafiche**.

Ulteriori informazioni: "Impostazioni grafiche",
Pagina 358

Per la prova programma

Dopo una chiamata utensile, per pezzi grezzi a forma di parallelepipedo il controllo numerico avvia la prova del programma sulla seguente posizione:

- nel piano di lavoro al centro del **BLK FORM** definito
- nell'asse utensile 1 mm sopra il punto **MAX** definito nel **BLK FORM**

Dopo una chiamata utensile, per pezzi grezzi simmetrici di rotazione il controllo numerico avvia la prova del programma sulla seguente posizione:

- nel piano di lavoro alla posizione X=0, Y=0
- nell'asse utensile 1 mm sopra il pezzo grezzo definito

Le funzioni **FN 27: TABWRITE** e **FUNCTION FILE** vengono considerate soltanto nelle modalità **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**.

NOTA**Attenzione Pericolo di collisione!**

Nel modo operativo **Prova programma** il controllo numerico non considera tutti i movimenti degli assi della macchina, ad es. posizionamenti PLC e movimenti da macro di cambio utensile e funzioni M. Una prova eseguita senza errori può pertanto divergere dalla lavorazione successiva. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Testare il programma NC sulla posizione di lavorazione successiva (**GREZZO LAVORAZ.**)
- ▶ Programmare la posizione intermedia sicura dopo il cambio utensile e prima del preposizionamento
- ▶ Testare con cautela il programma NC nel modo operativo **Esecuzione singola**



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può anche definire per il modo operativo **Prova programma** una macro di cambio utensile che simuli esattamente il comportamento della macchina.

Spesso il costruttore della macchina modifica la posizione di cambio utensile simulata.

Esecuzione della Prova programma

i Per la Prova programma è necessario attivare una tabella utensili (stato S). Selezionare a tale scopo la tabella utensili desiderata nel modo operativo **Prova programma** tramite la Gestione file.

Per la Prova programma è possibile selezionare una tabella origini qualsiasi (stato S).

Non appena si preme il softkey **RESET AVVIO** nella modalità **Prova programma**, il controllo numerico impiega automaticamente l'origine attiva delle modalità macchina per la simulazione. All'avvio della Prova programma l'origine rimane selezionata finché non viene definita un'altra origine nel programma NC. Il controllo numerico legge tutte le altre origini definite della tabella origini selezionata nella Prova programma.

Con la funzione **GREZZO LAVORAZ.** è possibile attivare per la prova programma il controllo dell'area di lavoro.

Ulteriori informazioni: "Rappresentazione pezzo grezzo nell'area di lavoro (opzione #20)", Pagina 267



- Premere il tasto di modalità **Prova programma**



- Gestione file: premere il tasto **PGM MGT** e selezionare il file che si desidera testare

Il controllo numerico visualizzerà i seguenti softkey:

Softkey	Funzione
	Reset del pezzo grezzo, reset dei dati utensili attuali e prova dell'intero programma NC
	Prova dell'intero programma NC
	Prova singola di ciascun blocco NC
	Esecuzione di Prova programma fino al blocco NC N
	Arresto programma (il softkey compare solo se è stata avviata la prova del programma)

La Prova programma può essere interrotta e ripresa in qualsiasi momento, anche all'interno di cicli di lavorazione. Per proseguire la prova, non si devono eseguire le seguenti azioni:

- selezionare un altro blocco NC con i tasti cursore o con il tasto **GOTO**
- apportare modifiche al programma NC
- selezionare un nuovo programma NC


Esecuzione Prova programma fino a un determinato blocco NC

Con **STOP A** il controllo numerico eseguirà la **Prova programma** solo fino al blocco NC con il numero blocco **N**.

Per arrestare la **Prova programma** a un blocco NC qualsiasi, procedere come segue:



- ▶ Premere il softkey **STOP A**
- ▶ **Fino a sequenza** = inserire il numero del blocco in corrispondenza del quale la simulazione deve essere arrestata
- ▶ **Programma** inserire il nome del programma NC in cui è presente il blocco NC con il numero blocco selezionato
- ▶ Il controllo numerico visualizza il nome del programma NC selezionato.
- ▶ Se l'arresto deve essere eseguito in un programma NC chiamato con **PGM CALL**, occorre inserire questo nome
- ▶ **Ripetizioni** = inserire il numero delle ripetizioni da eseguire, qualora **N** si trovi in una parte del programma da ripetere.
Default 1: il controllo numerico si arresta prima della simulazione di **N**

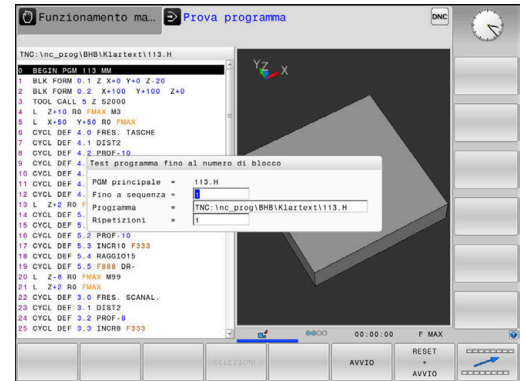

Possibilità nello stato di stop

Se si interrompe la **Prova programma** con la funzione **STOP A**, sono presenti le seguenti possibilità nello stato di stop:

- Attivazione o disattivazione di **salto blocchi NC**
- Attivazione o disattivazione di **arresto programma a scelta**
- Modifica di risoluzione grafica e modello
- Modifica del programma NC nel modo operativo **Programmazz.**

Modificando il programma NC nel modo operativo **Programmazz.**, la simulazione si comporta come descritto di seguito:

- Modifica prima del punto di interruzione: la simulazione riprende dall'inizio
- Modifica dopo il punto di interruzione: con **GOTO** è possibile eseguire il posizionamento sul punto di interruzione

Impiego del tasto GOTO

Salto con il tasto GOTO

Con il tasto **GOTO** è possibile saltare a un determinato punto nel programma NC indipendentemente dal modo operativo attivo.

Procedere come descritto di seguito:

-  ► Premere il tasto **GOTO**
- Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano.
- Inserire il numero
-  ► Selezionare tramite softkey l'istruzione di salto, ad es. saltare il numero immesso verso il basso

Il controllo numerico offre le seguenti possibilità:

Softkey	Funzione
	Salto di numero di righe immesse verso l'alto
	Salto di numero di righe immesse verso il basso
	Salto al numero di blocco immesso



Impiegare la funzione di salto **GOTO** soltanto in programmazione e prova di programmi NC. Per l'esecuzione utilizzare la funzione **Lett. bloc.**

Ulteriori informazioni: "Accesso a scelta nel programma NC: lettura blocchi", Pagina 293

Selezione rapida con il tasto GOTO

Con il tasto **GOTO** è possibile aprire la finestra Smart Select, con cui è possibile selezionare con semplicità le funzioni speciali o i cicli.

Per la selezione di funzioni speciali procedere come segue:

-  ► Premere il tasto **SPEC FCT**
-  ► Premere il tasto **GOTO**
- Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano con la vista strutturale delle funzioni speciali
- Selezionare la funzione desiderata

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

Aprire la finestra di selezione con il tasto GOTO

Con menu di selezione visualizzato dal controllo numerico, è possibile aprire con il tasto **GOTO** la finestra di selezione. Si visualizzano così le possibili immissioni.

Barra di scorrimento

Con la barra di scorrimento sul bordo destro della finestra del programma è possibile spostare il contenuto dello schermo con il mouse. A seconda della dimensione e della posizione della barra di scorrimento è possibile trarre conclusioni sulla lunghezza del programma e sulla posizione del cursore.

6.10 Esecuzione programma


Applicazione

Nel modo operativo **Esecuzione continua** il controllo numerico esegue il programma NC in modo continuo fino alla fine dello stesso o fino a un'interruzione.

Nel modo operativo **Esecuzione singola** il controllo numerico esegue ogni blocco NC singolarmente dopo aver premuto il tasto **Start NC**. Per cicli di sagome di punti e **CYCL CALL PAT** il controllo numerico si ferma dopo ogni punto. La definizione del pezzo grezzo viene interpretata come un blocco NC.

Le seguenti funzioni del controllo numerico possono essere utilizzate nei modi operativi **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**:

- Interruzione dell'esecuzione del programma
- Esecuzione del programma a partire da un determinato blocco NC
- Salto di blocchi NC
- Editing della tabella utensili TOOL.T
- Editing della tabella origini o della tabella di compensazione attiva
- Controllo e modifica di parametri Q
- Correzione del posizionamento con il volantino
- Funzioni per la rappresentazione grafica
- Visualizzazione di stato supplementare

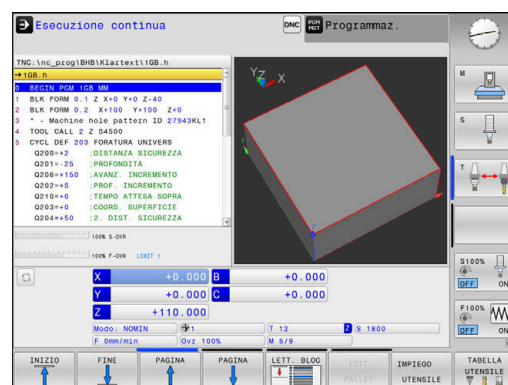

NOTA

Attenzione, pericolo da dati manipolati!

Se i programmi NC vengono eseguiti direttamente da un drive di rete o da un dispositivo USB, non è possibile verificare se il programma NC è stato modificato o manipolato. La velocità di rete può inoltre rallentare l'esecuzione del programma NC. Possono verificarsi movimenti macchina e collisioni indesiderati.

- Copiare il programma NC e tutti i file chiamati sul drive **TNC**:

Esecuzione del programma NC

Operazioni preliminari

- Serrare il pezzo sulla tavola della macchina
- Definizione origine
- Selezionare le tabelle e i file dati pallet necessari (stato M)
- Selezionare il programma NC (stato M)



Note operative

- L'avanzamento e il numero di giri del mandrino possono essere modificati intervenendo sui potenziometri.
- È possibile ridurre la velocità di avanzamento tramite il softkey **FMAX**. La riduzione si applica a tutti i movimenti in rapido e in avanzamento e sono validi anche in caso di riavvio del controllo numerico.

Esecuzione continua

- ▶ Avviare il programma NC con il tasto **Start NC**

Esecuzione singola

- ▶ Avviare singolarmente ogni blocco NC del programma NC con il tasto **Start NC**

Strutturazione di programmi NC

Definizione, possibilità di inserimento

Il controllo numerico dà la possibilità di commentare il programma NC con blocchi di strutturazione. I blocchi di strutturazione sono testi (max. 252 caratteri) che rappresentano commenti o titoli per le successive righe del programma.

Blocchi di strutturazione razionali aumentano la facilità di orientamento e di comprensione di programmi NC lunghi e complessi.

Questo facilita in particolare la modifica del programma NC in un secondo tempo. I blocchi di strutturazione possono essere inseriti nel programma NC in un punto qualsiasi.

I blocchi di strutturazione possono anche essere rappresentati, elaborati o completati in una finestra propria. Utilizzare a tale scopo la relativa ripartizione dello schermo.

I punti di strutturazione inseriti vengono gestiti dal controllo numerico in un file separato (estensione .SEC.DEF). In questo modo si aumenta la velocità di navigazione nella finestra di strutturazione.

Nelle seguenti modalità è possibile selezionare la ripartizione dello schermo **SEZIONI PGM**:

- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**
- **Programmaz.**

Visualizzazione finestra di strutturazione/cambio della finestra attiva




- ▶ Visualizzazione della finestra di strutturazione: per la ripartizione dello schermo premere il softkey **SEZIONI PGM**



- ▶ Cambio della finestra attiva: premere il softkey **CAMBIO FINESTRA**

Selezione di blocchi nella finestra di strutturazione

Saltando da un blocco all'altro nella finestra di strutturazione, il controllo numerico visualizza contemporaneamente i blocchi nella finestra di programma. In questo modo si possono saltare ampie parti di programma.

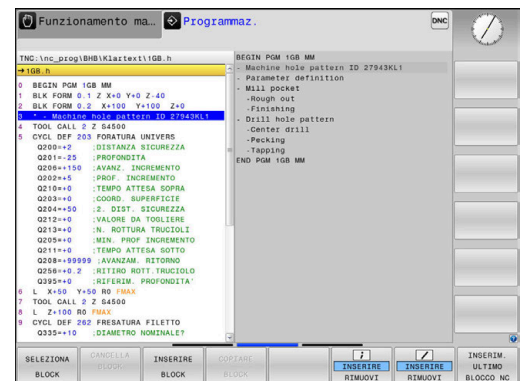

Verifica e modifica di parametri Q

Procedura

I parametri Q possono essere controllati ed anche modificati in tutti i modi operativi.

- ▶ Interrompere eventualmente l'esecuzione del programma (ad es. premendo il tasto **STOP NC** e il softkey **STOP INTERNO**) o arrestare la prova del programma
- ▶ Richiamo delle funzioni parametriche Q: premere il softkey **Q INFO** o il tasto **Q**
- ▶ Il controllo numerico elenca tutti i parametri e i loro rispettivi valori attuali.
- ▶ Selezionare con i tasti cursore o con il tasto **GOTO** il parametro desiderato
- ▶ Se si desidera modificare tale valore, premere il softkey **MODIFICA ATTUALE**, inserire il nuovo valore e confermarlo con il tasto **ENT**
- ▶ Non desiderando modificare il valore, premere il softkey **VALORE EFFETTIVO** o concludere il dialogo con il tasto **END**



Se si desidera controllare o modificare parametri locali, globali o stringa, premere il softkey **VISUALIZZA PARAMETRI Q QL QR QS**. Il controllo numerico visualizzerà quindi il relativo tipo di parametro. Sono attive anche le funzioni descritte sopra.



Mentre il controllo numerico esegue un programma NC, non è possibile modificare alcuna variabile con l'ausilio della finestra **Elenco dei parametri Q**. Il controllo numerico consente modifiche esclusivamente durante un'esecuzione programma interrotta o annullata.

Il controllo numerico presenta lo stato necessario, dopo che un blocco NC è stato completato ad es. in **Esecuzione singola**.

I seguenti parametri Q e QS non possono essere editati nella finestra **Elenco dei parametri Q**:

- Range di variabili tra 100 e 199, in quanto sussiste il rischio di sovrapposizioni con funzioni speciali del controllo numerico
- Range di variabili tra 1200 e 1399, in quanto sussiste il rischio di sovrapposizioni con funzioni specifiche del costruttore della macchina

Il controllo numerico impiega tutti i parametri con commenti visualizzati all'interno di cicli o come parametri di trasmissione.

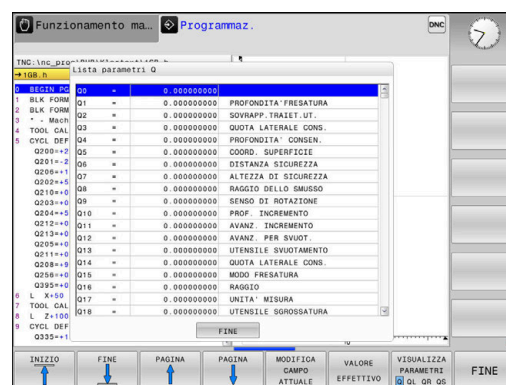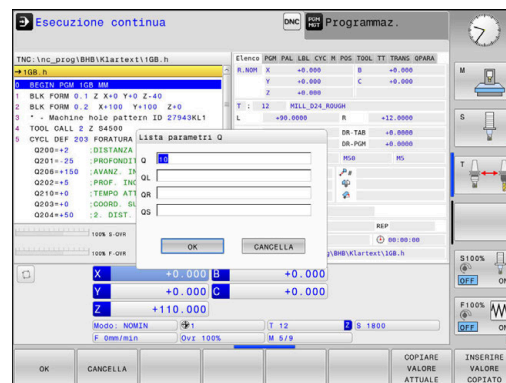

Nei modi operativi (ad eccezione del modo operativo **Programmaz.**) è possibile visualizzare i parametri Q anche nella visualizzazione di stato supplementare.

- Interrompere eventualmente l'esecuzione del programma (ad es. premendo il tasto **STOP NC** e il softkey **STOP INTERNO**) o arrestare la prova del programma



- Richiamare il livello softkey per la ripartizione dello schermo



- Selezionare la rappresentazione con visualizzazione di stato supplementare
- Il controllo numerico visualizza nella parte destra dello schermo la maschera di stato **Elenco**.



- Premere il softkey **STATO PARAM. Q**.



- Premere il softkey **LISTA Q**.
- Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- Definire per ogni tipo di parametro (Q, QL, QR, QS) il numero di parametro che si intende verificare. I singoli parametri Q si separano con una virgola, parametri Q successivi si collegano con un trattino, ad es. 1,3,200-208. Il campo di immissione per ogni tipo di parametro è di 132 caratteri



La visualizzazione nella scheda **QPARA** contiene sempre otto posizioni dopo la virgola. Il risultato di **Q1 = COS 89.999** è visualizzato dal controllo numerico ad es. come 0.00001745. Valori molto elevati o molto bassi vengono visualizzati dal controllo numerico nella grafia esponenziale. Il risultato di **Q1 = COS 89.999 * 0.001** è visualizzato dal controllo numerico come +1.74532925e-08, dove e-08 corrisponde al fattore 10^{-8} .

Interruzione, arresto o annullamento della lavorazione

Sono disponibili diverse possibilità per arrestare l'esecuzione di un programma:

- interruzione dell'esecuzione del programma, ad es. con l'ausilio della funzione ausiliaria **M0**
- arresto dell'esecuzione del programma, ad es. con l'ausilio di **Stop NC**
- annullamento dell'esecuzione del programma, ad es. con l'ausilio del tasto **Stop NC** in combinazione con il softkey **STOP INTERNO**
- fine dell'esecuzione del programma, ad es. con le funzioni **M2** o **M30**

Il controllo numerico mostra lo stato attuale dell'esecuzione del programma nella visualizzazione di stato.

Ulteriori informazioni: "Visualizzazione di stato generale", Pagina 66

Rispetto allo stato di stop, l'esecuzione programma interrotta, annullata (terminata) è consentita tra l'altro dalle seguenti azioni dell'utente:

- selezione della modalità operativa
- controllo ed eventuale modifica dei parametri Q con l'ausilio della funzione **INFO Q**
- modifica dell'impostazione dell'interruzione a scelta programmata con **M1**
- modifica dell'impostazione del salto programmato con **/** di blocchi NC



In caso di errori importanti, il controllo numerico interrompe automaticamente l'esecuzione del programma, ad es. in caso di chiamata ciclo con mandrino fisso.

Interruzioni programmate

Le interruzioni possono essere definite direttamente nel programma NC. Il controllo numerico interrompe l'esecuzione del programma nel blocco NC che contiene una delle seguenti immissioni:

- arresto programmato **STOP** (con e senza funzione ausiliaria)
- arresto programmato **M0**
- arresto condizionato **M1**

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Con determinate interazioni manuali il controllo numerico può tuttavia perdere le informazioni del programma con effetto modale e quindi il cosiddetto riferimento contestuale. In seguito alla perdita del riferimento contestuale, possono verificarsi movimenti inattesi e indesiderati. Durante la lavorazione successiva sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Evitare le seguenti interazioni:
 - Spostamento del cursore su un altro blocco NC
 - Istruzione di salto **GOTO** su un altro blocco NC
 - Editing di un blocco NC
 - Modifica di valori di variabili con l'ausilio del softkey **INFO Q**
 - Cambio modalità
- ▶ Ripristinare il riferimento contestuale ripetendo i necessari blocchi NC

Interruzione manuale del programma

Mentre un programma NC è eseguito nella modalità operativa **Esecuzione continua**, selezionare la modalità operativa **Esecuzione singola**. Il controllo numerico interrompe la lavorazione al completamento del passo di lavorazione in corso.

Interruzione della lavorazione



- ▶ Premere il tasto **Stop NC**
- > Il controllo numerico non termina il blocco NC attuale.
- > Il controllo numerico mostra nella visualizzazione di stato il simbolo della condizione arrestata.
- > Non sono possibili azioni, ad esempio un cambio di modalità operativa.
- > È possibile proseguire il programma con il tasto **Start NC**.



- ▶ Premere il softkey **STOP INTERNO**



- > Il controllo numerico mostra brevemente nell'indicazione di stato il simbolo dell'interruzione del programma.



- > Il controllo numerico mostra nell'indicazione di stato il simbolo della condizione inattiva, arrestata.
- > Sono di nuovo possibili azioni, ad esempio un cambio di modalità operativa.

Compensazioni durante l'esecuzione del programma

Applicazione

Durante l'esecuzione del programma è possibile accedere alle tabelle di compensazione programmate e alla tabella origini attiva. Queste tabelle possono essere anche modificate. I dati modificati sono attivi soltanto dopo la nuova attivazione della compensazione.

Descrizione funzionale

La tabella origini si attiva con la funzione **SEL TABLE** all'interno di un programma NC. La tabella origini rimane attiva fino alla selezione di una nuova tabella.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione Klartext**

Il controllo numerico visualizza le seguenti informazioni nella scheda **TRANS** della visualizzazione di stato supplementare:

- Nome e percorso della tabella origini attiva
- Numero origine attivo
- Commento dalla colonna **DOC** del numero origine attivo

Le tabelle di compensazione si attivano con la funzione **SEL CORR-TABLE** nel programma NC.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione Klartext**

Attivazione manuale delle tabelle



Se si lavora senza **SEL TABLE**, occorre attivare la tabella origini o la tabella di compensazione desiderata nella modalità **Esecuzione singola** o **Esecuzione continua**.

Una tabella nella modalità **Esecuzione continua** si attiva come descritto di seguito:



- ▶ Passare nella modalità **Esecuzione continua**



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**
- ▶ Selezionare la tabella desiderata
- ▶ Il controllo numerico attiva la tabella per l'esecuzione del programma ed evidenzia il file con lo stato **M**.

Editing della tabella di compensazione nell'Esecuzione programma

In Esecuzione programma una tabella di compensazione si edita come descritto di seguito:



- ▶ Premere il softkey **APRI COMPENSAZ.**



- ▶ Premere il softkey della tabella desiderata, ad es. **TABELLA ORIGINI**
- ▶ Il controllo numerico apre la tabella origini attiva.



- ▶ Impostare il softkey **EDIT** su **ON**
- ▶ Selezionare il valore desiderato
- ▶ Modificare il valore



I dati modificati sono attivi soltanto dopo una nuova attivazione della compensazione.

Acquisizione della posizione reale nella tabella origini

Nella tabella origini è possibile acquisire con il tasto **CONFERMA POSIZIONE REALE** la posizione corrente dell'utensile nel relativo asse.

La posizione reale dell'utensile si acquisisce nella tabella origini come descritto di seguito:



- ▶ Impostare il softkey **EDIT** su **ON**
- ▶ Selezionare il valore desiderato



- ▶ Premere il tasto **CONFERMA POSIZIONE REALE**
- ▶ Il controllo numerico acquisisce la posizione effettiva nell'asse selezionato.



Dopo aver modificato un valore in una tabella origini, la modifica deve essere memorizzata con il tasto **ENT**. Altrimenti la modifica non viene eventualmente presa in considerazione durante l'esecuzione di un programma NC. Se si modifica un'origine, tale modifica è attiva soltanto con una nuova chiamata del ciclo **7** o **TRANS DATUM**.

Spostamento degli assi della macchina durante un'interruzione

Durante un'interruzione del programma gli assi possono essere traslati in manuale. Se al momento dell'interruzione è attiva la funzione **Rotazione piano di lavoro** (opzione #8), è disponibile il softkey **3D ROT**.

Nel menu **3D ROT** è possibile scegliere tra le seguenti funzioni:

Softkey	Icona visualizzazione di stato	Funzione
	Nessuna icona	Gli assi possono essere traslati nel sistema di coordinate della macchina M-CS. Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate della macchina M-CS", Pagina 116
		Gli assi possono essere traslati nel sistema di coordinate del pezzo W-CS. Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate pezzo W-CS", Pagina 120
		Gli assi possono essere traslati nel sistema di coordinate del piano di lavoro WPL-CS. Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate piano di lavoro WPL-CS", Pagina 122
		Gli assi possono essere traslati nel sistema di coordinate dell'utensile T-CS. Il controllo numerico blocca tutti gli altri assi. Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate utensile T-CS", Pagina 124



Consultare il manuale della macchina.

La funzione Traslazione in direzione asse utensile viene abilitata dal costruttore della macchina.

NOTA


Attenzione Pericolo di collisione!

Durante l'interruzione dell'esecuzione programma, gli assi possono essere traslati manualmente, ad es. per il disimpegno da un foro con piano di lavoro ruotato. Con impostazione **3D ROT** errata sussiste il pericolo di collisione!

- Utilizzare di preferenza la funzione **T-CS**
- Impiegare l'avanzamento ridotto

Modifica origine durante un'interruzione

Se durante un'interruzione l'origine attiva viene modificata, è possibile riaccedere all'esecuzione del programma soltanto con **GOTO** o riposizionamento al punto di interruzione.

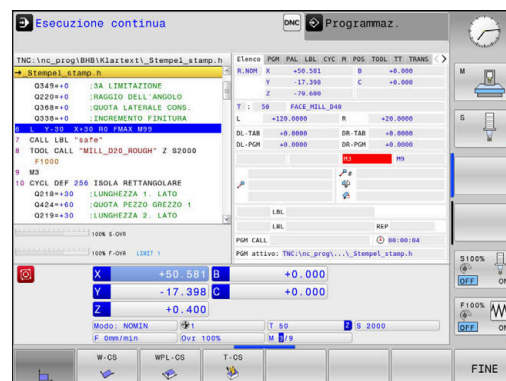

Esempio: disimpegno del mandrino dopo una rottura dell'utensile

- ▶ Interrompere la lavorazione
- ▶ Per abilitare i tasti di movimento assi: premere il softkey **OPERAZ. MANUALE**
- ▶ Gli assi della macchina vengono spostati con i tasti di movimento



Consultare il manuale della macchina.

Su alcune macchine, dopo il softkey **OPERAZ. MANUALE** occorre premere il tasto **START NC** per abilitare i tasti di movimento assi.

Continuazione dell'esecuzione programma dopo un'interruzione

In caso di interruzione dell'esecuzione il controllo numerico salva i seguenti dati:

- l'utensile chiamato per ultimo
- le conversioni di coordinate attive (ad es. spostamento origine, rotazione, specularità)
- le coordinate dell'ultimo centro del cerchio definito

Questi dati memorizzati servono per il riposizionamento dell'utensile sul profilo dopo lo spostamento manuale degli assi della macchina durante l'interruzione (softkey **RIPOSIZ.**).

**Note operative**

- I dati salvati rimangono attivi fino al reset, ad esempio con la selezione programma.
- Dopo un'interruzione programma con il softkey **STOP INTERNO**, è necessario avviare la lavorazione a inizio programma o con l'aiuto della funzione **LETTURA BLOCCHI**.
- In caso di interruzione del programma nell'ambito di una ripetizione di blocchi di programma o di un sottoprogramma, occorre riposizionarsi sul punto di interruzione con la funzione **LETTURA BLOCCHI**.
- Per i cicli di lavorazione la lettura blocchi viene sempre eseguita a inizio del ciclo. Se l'esecuzione del programma viene interrotta durante un ciclo di lavorazione, il controllo numerico ripete dopo una lettura blocchi i passi di lavorazione già eseguiti.

Continuazione dell'esecuzione del programma con il tasto Start NC

Se il programma NC è stato arrestato in uno dei modi qui di seguito specificati, l'esecuzione potrà essere continuata premendo il tasto **Start NC**:

- tasto **Stop NC** premuto
- interruzione programmata

Continuazione dell'esecuzione del programma dopo un errore

Con messaggio d'errore cancellabile

- ▶ Eliminare la causa dell'errore
- ▶ Cancellare il messaggio d'errore visualizzato: premere il tasto **CE**
- ▶ Riavviare o continuare l'esecuzione del programma dal punto in cui è stata interrotta

Disimpegno dopo caduta di tensione



Consultare il manuale della macchina.

Il modo operativo **Disimpegno** viene configurato e abilitato dal costruttore della macchina.

Con il modo operativo **Disimpegno** è possibile disimpegnare l'utensile dopo una caduta di tensione.

Se prima della caduta di tensione è stata attivata la limitazione di avanzamento, questa rimane sempre attiva. La limitazione di avanzamento può essere disattivata con l'ausilio del softkey **ANNULLA AVANZ.**

Il modo operativo **Disimpegno** può essere selezionato nei seguenti stati:

- Interruzione tensione
- Manca tensione comando relais
- Superamento indici di riferimento

Il modo operativo **Disimpegno** offre le seguenti modalità di spostamento:

Modo	Funzione
Assi della macchina	Movimenti di tutti gli assi nel sistema di coordinate macchina
Sistema ruotato	Movimenti di tutti gli assi nel sistema di coordinate attivo Parametri attivi: posizione degli assi orientabili
Asse utensile	Movimenti dell'asse utensile nel sistema di coordinate attivo
Filettatura	Movimenti dell'asse utensile nel sistema di coordinate attivo con movimento di compensazione del mandrino Parametri attivi: passo filetto e senso di rotazione



Se la funzione **Rotazione piano di lavoro** (opzione #8) è abilitata sul controllo numerico, è disponibile anche il modo di spostamento **Sistema inclinato**.

Il controllo numerico preseleziona automaticamente il modo di spostamento e i relativi parametri. Se il modo di spostamento o i parametri non sono stati preselezionati correttamente, è possibile commutarli manualmente.

NOTA**Attenzione Pericolo per l'utensile e il pezzo!**

Una caduta di tensione durante la lavorazione può comportare al cosiddetto rallentamento incontrollato o alla decelerazione degli assi. Se l'utensile era in presa prima della caduta di tensione, non è possibile azzerare gli assi dopo un riavvio del controllo numerico. Per assi non azzerati il controllo numerico acquisisce i valori degli assi memorizzati per ultimi come posizione attuale che può divergere dalla posizione effettiva. I successivi movimenti di traslazione non coincidono quindi con i movimenti prima della caduta di tensione. Se per i movimenti di traslazione l'utensile è ancora in presa, lo sforzo a cui è sottoposto potrebbe danneggiare sia lo stesso utensile che il pezzo.

- ▶ Impiegare l'avanzamento ridotto
- ▶ Per assi non azzerati tenere presente che non è disponibile il monitoraggio del campo di traslazione.

Esempio

La tensione viene a mancare durante l'esecuzione del ciclo di filettatura nel piano di lavoro ruotato. Occorre disimpegnare il maschio:

- ▶ Inserire la tensione di alimentazione del controllo numerico e della macchina
- Il controllo numerico avvia il sistema operativo. Questo processo può durare alcuni minuti.
- Quindi il controllo numerico visualizza nella riga di intestazione dello schermo il dialogo **Interruzione di tensione**.



- ▶ Attivazione del modo operativo **Disimpegno**: premere il softkey **DISIMPEGNO**
- Il controllo numerico visualizza il messaggio **Disimpegno selezionato**



- ▶ Confermare l'interruzione di tensione: premere il tasto **CE**
- Il controllo numerico compila il programma PLC.



- ▶ Inserire la tensione di comando
- Il controllo numerico verifica il funzionamento del circuito di arresto d'emergenza. Se almeno un asse non è stato azzerato, è necessario confrontare i valori di posizione visualizzati con i valori effettivi degli assi e confermare la corrispondenza, eventualmente seguire il dialogo.

- ▶ Verificare il modo di spostamento preselezionato: selezionare eventualmente **FILETT.**
- ▶ Verificare il passo filetto preselezionato: inserire eventualmente il passo
- ▶ Verificare la direzione di rotazione preselezionata: selezionare eventualmente la direzione di rotazione della filettatura
Filettatura destrorsa: il mandrino gira in senso orario durante la penetrazione nel pezzo, in senso antiorario durante l'uscita.
Filettatura sinistrorsa: il mandrino gira in senso antiorario durante la penetrazione nel pezzo, in senso orario durante l'uscita



- ▶ Attivazione del disimpegno: premere il softkey **DISIMPEGNO**

- ▶ Disimpegno: disimpegnare l'utensile con i tasti esterni di movimento degli assi o con il volantino elettronico
Tasto asse Z+: uscita dal pezzo
Tasto asse Z-: penetrazione nel pezzo



- ▶ Uscire da disimpegno: ritornare al livello softkey originario



- ▶ Uscita dal modo operativo **Disimpegno**: premere il softkey **FINE DISIMPEGNO**
- > Il controllo numerico verifica se il modo operativo **Disimpegno** può essere terminato, seguire eventualmente il dialogo.

- ▶ Rispondere alla domanda di sicurezza: se l'utensile non è stato disimpegnato correttamente, premere il softkey **NO**. Se l'utensile è stato disimpegnato correttamente, premere il softkey **SI**.
- > Il controllo numerico nasconde il dialogo **Disimpegno selezionato**.
- ▶ Inizializzare la macchina: superare eventualmente i punti di riferimento
- ▶ Ripristinare lo stato desiderato della macchina: resettare eventualmente il piano di lavoro ruotato

Accesso a scelta nel programma NC: lettura blocchi



Consultare il manuale della macchina.

La funzione **LETTURA BLOCCHI** deve essere abilitata e configurata dal costruttore della macchina.

Con la funzione **LETTURA BLOCCHI** è possibile eseguire un programma NC a partire da un blocco NC liberamente selezionabile. La lavorazione del pezzo fino a questo blocco NC viene calcolata matematicamente dal controllo numerico.

Se il programma NC è stato interrotto nelle seguenti condizioni, il controllo numerico salva il punto di interruzione:


- softkey **STOP INTERNO**
- Arresto d'emergenza
- Caduta di tensione

Se al riavvio il controllo numerico trova un punto di interruzione salvato, viene emesso un messaggio. La lettura blocchi può essere eseguita direttamente sul punto di interruzione.

Per eseguire la lettura blocchi, sono disponibili le possibilità descritte di seguito.

- Lettura blocchi nel programma principale, eventualmente con ripetizioni
- Lettura blocchi a più fasi in sottoprogrammi e cicli di tastatura
- Lettura blocchi in tabelle punti
- Lettura blocchi in programmi pallet

All'inizio della lettura blocchi, il controllo numerico resetta tutti i dati come alla selezione del programma NC. Durante la lettura blocchi è possibile passare da **Esecuzione continua** a **Esecuzione singola** e viceversa.

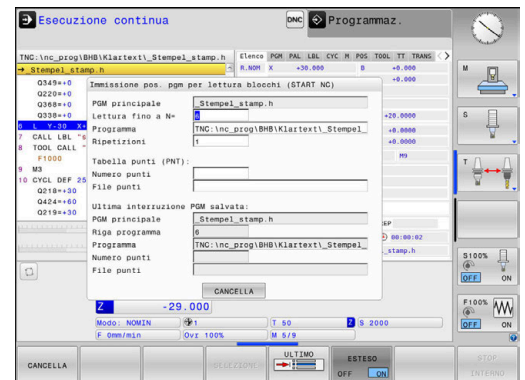

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

La funzione **Letto. bloc** salta i cicli di tastatura programmati. I parametri di risultato non contengono così alcun valore o eventualmente valori errati. Se la lavorazione successiva utilizza i parametri di risultato, sussiste il pericolo di collisione!

- Utilizzare in più fasi la funzione **Letto. bloc**



La funzione **LETTURA BLOCCHI** non deve essere impiegata insieme alle seguenti funzioni:

- filtro stretch attivo
- cicli di tastatura **0, 1, 3 e 4** nella fase di ricerca della lettura blocchi

Procedura della lettura blocchi semplice



Il controllo numerico visualizza nella finestra in primo piano soltanto i dialoghi necessari.



- ▶ Premere il softkey **LETTURA BLOCCHI**
- Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano in cui è predefinito il programma principale attivo.
- ▶ **Lettura fino a N=**: inserire il numero del blocco NC, nel quale accedere al programma NC
- ▶ **Programma**: verificare il nome e il percorso del programma NC, in cui è presente il blocco NC, oppure inserirli utilizzando il softkey **SELEZIONE**
- ▶ **Ripetizioni**: inserire il numero di ripetizioni che deve essere eseguito di seguito, qualora il blocco NC si trovi in una parte del programma da ripetere.



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ESTESO**



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ULTIMO** per selezionare l'ultima interruzione memorizzata



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico avvia la lettura blocchi, calcola fino al blocco NC inserito e visualizza il dialogo successivo.

Se lo stato macchina è stato modificato:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico ripristina lo stato macchina, ad es. TOOL CALL, funzioni M e visualizza il dialogo successivo.

Se le posizioni degli assi sono state modificate:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico si porta nella sequenza indicata sulle posizioni specificate e visualizza il dialogo successivo.
Raggiungere gli assi nella sequenza selezionata:
Ulteriori informazioni: "Riposizionamento sul profilo", Pagina 299



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico continua ad eseguire il programma NC.

Esempio di lettura blocchi semplice



Il controllo numerico visualizza il numero di ripetizioni anche dopo uno stop interno nella visualizzazione di stato nella scheda Generale.

Dopo l'arresto interno si desidera passare al blocco NC 12 nella terza lavorazione di LBL 1.

Inserire nella finestra in primo piano i seguenti dati:

- **Lettura fino a N=12**
- **Ripetizioni 3**

Procedura della lettura blocchi in più fasi

Se ad esempio si accede a un sottoprogramma, richiamato più volte dal programma principale, occorre utilizzare la lettura blocchi in più fasi. Si passa quindi nel programma principale alla chiamata sottoprogramma desiderata. La funzione **CONTINUA LETT. BLOC** consente di proseguire da questo punto.



Note operative

- Il controllo numerico visualizza nella finestra in primo piano soltanto i dialoghi necessari.
- Si può proseguire la **LETTURA BLOCCHI** anche senza ripristinare lo stato della macchina e le posizioni degli assi del primo punto di accesso. Premere quindi il softkey **CONTINUA LETT. BLOC**, prima di confermare il ripristino con il tasto **Start NC**.

Lettura blocchi al primo punto di accesso:



- ▶ Premere il softkey **LETTURA BLOCCHI**
- ▶ Inserire il primo blocco NC al quale si desidera accedere



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ESTESO**



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ULTIMO** per selezionare l'ultima interruzione memorizzata



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico avvia la lettura blocchi ed esegue il calcolo fino al blocco NC inserito.

Se il controllo numerico deve ripristinare lo stato macchina del blocco NC immesso:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico ripristina lo stato macchina, ad es. TOOL CALL, funzioni M.

Se il controllo numerico deve ripristinare le posizioni degli assi:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico si porta nella sequenza indicata sulle posizioni specificate.

Se il controllo numerico deve eseguire il blocco NC:



- ▶ Selezionare eventualmente la modalità **Esecuzione singola**



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico esegue il blocco NC.

Lettura blocchi al successivo punto di accesso:



- ▶ Premere il softkey **CONTINUA LETT. BLOC**
- ▶ Inserire il blocco NC al quale si desidera accedere

Se lo stato macchina è stato modificato:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**

Se le posizioni degli assi sono state modificate:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**

Se il controllo numerico deve eseguire il blocco NC:



- ▶ Premere il tasto **Start NC**

- ▶ Ripetere eventualmente le operazioni per passare al punto di accesso successivo



- ▶ Premere il tasto **Start NC**
- Il controllo numerico continua ad eseguire il programma NC.

Esempio di lettura blocchi in più fasi

Il programma principale viene eseguito con più chiamate sottoprogramma nel programma NC Sub.h. Nel programma principale si lavora con un ciclo di tastatura. Il risultato del ciclo di tastatura si utilizza successivamente per il posizionamento.

Dopo l'arresto interno si desidera accedere al blocco NC 8 nella seconda chiamata del sottoprogramma. Questa chiamata sottoprogramma è presente nel blocco NC 53 del programma principale. Il ciclo di tastatura si trova nel blocco NC 28 del programma principale, ossia prima del punto di accesso desiderato.



- ▶ Premere il softkey **LETTURA BLOCCHI**
- ▶ Inserire nella finestra in primo piano i seguenti dati:

- **Lettura fino a N=28**
- **Ripetizioni 1**



- ▶ Selezionare eventualmente la modalità **Esecuzione singola**



- ▶ Premere il tasto **Start NC** finché il controllo numerico esegue il ciclo di tastatura
- > Il controllo numerico salva il risultato.



- ▶ Premere il softkey **CONTINUA LETT. BLOC**
- ▶ Inserire nella finestra in primo piano i seguenti dati:

- **Lettura fino a N=53**
- **Ripetizioni 1**



- ▶ Premere il tasto **Start NC** finché il controllo numerico esegue il blocco NC.
- > Il controllo numerico passa nel sottoprogramma Sub.h.



- ▶ Premere il softkey **CONTINUA LETT. BLOC**
- ▶ Inserire nella finestra in primo piano i seguenti dati:

- **Lettura fino a N=8**
- **Ripetizioni 1**



 
- ▶ Premere il tasto **Start NC** finché il controllo numerico esegue il blocco NC.
- > Il controllo numerico prosegue la lavorazione del sottoprogramma e ritorna in seguito al programma principale.

Letture blocchi in tabelle punti

Se si accede a una tabella punti chiamata dal programma principale, occorre utilizzare il softkey **ESTESO**.



- ▶ Premere il softkey **LETTURA BLOCCHI**
- > Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano.



- ▶ Premere il softkey **ESTESO**
- > Il controllo numerico amplia la finestra in primo piano.
- ▶ **Numero punti:** inserire il numero di riga della tabella punti al quale accedere
- ▶ **File punti:** inserire il nome e il percorso della tabella punti



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ULTIMO** per selezionare l'ultima interruzione memorizzata



- ▶ Premere il tasto **Start NC**

Se si desidera accedere a una sagoma di punti con la lettura blocchi, procedere come per l'accesso alla tabella punti. Nel campo di immissione **Numero punti** inserire il numero di punti desiderato. Il primo punto nella sagoma di punti ha il numero **0**.

Letture blocchi in programmi pallet

Con la Gestione pallet è possibile impiegare la funzione **LETTURA BLOCCHI** anche in combinazione con le tabelle pallet.

Se si interrompe l'esecuzione di una tabella pallet, il controllo numerico propone sempre l'ultimo blocco NC selezionato del programma NC interrotto per la funzione **LETTURA BLOCCHI**.



Con **LETTURA BLOCCHI** nelle tabelle pallet è necessario definire anche il campo di immissione **Riga pallet**.

L'immissione si riferisce alla riga della tabella pallet

NR. L'immissione è sempre obbligatoria, in quanto un programma NC può presentarsi anche più volte in una tabella pallet.

La **LETTURA BLOCCHI** viene sempre eseguita con orientamento al pezzo, anche se si seleziona il metodo di lavorazione **TO** e **CTO**. Dopo la **LETTURA BLOCCHI** il controllo numerico funziona di nuovo secondo la modalità di lavorazione selezionata.



- ▶ Premere il softkey **LETTURA BLOCCHI**
- ▶ Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano.
- ▶ **Riga pallet**: inserire il numero della riga della tabella pallet
- ▶ Inserire eventualmente **Ripetizioni** se il blocco NC si trova in una parte del programma da ripetere



- ▶ Premere eventualmente il softkey **ESTESO**
- ▶ Il controllo numerico amplia la finestra in primo piano.



- ▶ Premere il softkey **ULTIMO** per selezionare l'ultima interruzione memorizzata




- ▶ Premere il tasto **Start NC**

Riposizionamento sul profilo

Con la funzione **RIPOSIZ.** il controllo numerico riposiziona l'utensile sul profilo del pezzo in caso di:

- riposizionamento dopo uno spostamento degli assi della macchina durante un'interruzione eseguita senza **STOP INTERNO**
- riposizionamento dopo una lettura blocchi, ad es. dopo un'interruzione con **STOP INTERNO**
- se a seguito dell'apertura del loop di regolazione durante un'interruzione del programma la posizione di un asse si è modificata (in funzione delle caratteristiche della macchina)

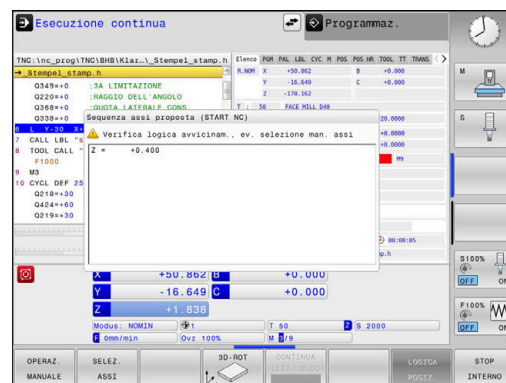

Procedura

Per posizionarsi sul profilo, procedere come indicato di seguito.



- ▶ Premere il softkey **RIPOSIZ.**
- ▶ Ripristinare eventualmente lo stato della macchina

Posizionamento degli assi nella sequenza visualizzata dal controllo numerico:



- ▶ Premere il tasto **START NC**

Posizionamento degli assi nella sequenza selezionata:



- ▶ Premere il softkey **SELEZ. ASSI**
- ▶ Premere il softkey del primo asse



- ▶ Premere il tasto **START NC**



- ▶ Premere il softkey del secondo asse
- ▶ Premere il tasto **START NC**

- ▶ Ripetere l'operazione per ogni asse



Se l'utensile si trova nell'asse utensile sotto il punto di avvicinamento, il controllo numerico offre l'asse utensile come prima direzione di traslazione.

Procedura per assi manuali

 
Gli assi manuali sono assi non motorizzati che l'operatore deve posizionare.

Se gli assi manuali sono coinvolti nel riposizionamento, il controllo numerico non visualizza alcuna sequenza di avvio. Il controllo numerico visualizza automaticamente i softkey degli assi disponibili.

Per posizionarsi sul profilo, procedere come indicato di seguito.



- ▶ Premere il softkey dell'asse manuale
- ▶ Posizionare l'asse manuale sul valore visualizzato nel dialogo
- ▶ Se un asse manuale con sistema di misura raggiunge la posizione, il controllo numerico rimuove automaticamente il valore dal dialogo.



- ▶ Premere di nuovo il softkey dell'asse manuale
- ▶ Il controllo numerico salva la posizione.



Se non devono essere più posizionati assi manuali, il controllo numerico offre una sequenza di posizionamento per gli assi restanti.

Con il parametro macchina **restoreAxis** (N. 200305) il costruttore della macchina definisce la sequenza degli assi con cui il controllo numerico raggiunge di nuovo il profilo.

6.11 Esecuzione programmi CAM

Se si creano programmi NC esternamente con un sistema CAM, occorre attenersi alle raccomandazioni riportate nelle seguenti sezioni. Questo permetterà di sfruttare al meglio la gestione del movimento degli assi del controllo numerico e ottenere di norma pezzi con superfici di migliore qualità e in tempi ancora più ridotti. Nonostante le elevate velocità di lavorazione il controllo numerico assicura un'accuratezza del profilo molto elevata. Questo è dovuto al sistema operativo in tempo reale HEROS 5 in combinazione con la funzione **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) di TNC 620. Il controllo numerico può quindi eseguire in modo ottimale anche programmi NC con elevata densità dei punti.

Dal modello 3D al programma NC

Il processo per la creazione di un programma NC da un modello CAD può essere rappresentato in maniera semplificata nel modo seguente.

- **CAD: creazione modelli**
I reparti di design mettono a disposizione un modello 3D del pezzo da lavorare. Nella soluzione ideale il modello 3D è costruito al centro della tolleranza.
- **CAM: generazione traiettoria, correzione utensile**
Il programmatore CAM definisce le strategie di lavorazione per le aree da lavorare del pezzo. Il sistema CAM calcola sulla base delle superfici del modello CAD le traiettorie per il movimento dell'utensile. Queste traiettorie utensile sono composte da singoli punti che il sistema CAM calcola in modo tale che la superficie da lavorare venga programmata in conformità all'errore cordale predefinito e alle tolleranze predefinite. Si crea un programma NC di elementi geometrici, il CLDATA (cutter location data). Un postprocessor crea sulla base di CLDATA un programma NC specifico per la macchina e il controllo numerico che il controllo CNC è in grado di eseguire. Il postprocessor è adattato secondo la macchina e il controllo numerico. Rappresenta l'anello di congiunzione centrale tra il sistema CAM e il controllo CNC.
- **Controllo numerico: controllo degli assi, controllo delle tolleranze, profilo di velocità**
Dai punti definiti nel programma NC, il controllo numerico calcola i movimenti dei singoli assi macchina e i necessari profili di velocità. Le efficienti funzioni di filtraggio elaborano e lisciano il profilo affinché il controllo numerico rispetti lo scostamento di traiettoria massimo ammesso.
- **Meccatronica: regolazione di avanzamento, sistemi di azionamento, macchina**
Attraverso i sistemi meccanici di movimentazione degli assi la macchina trasforma i movimenti e i profili di velocità calcolati dal controllo numerico in reali movimenti dell'utensile.



Da osservare per la configurazione del postprocessor

Prestare attenzione ai seguenti punti per la configurazione del postprocessor:

- Impostare con precisione l'emissione dei dati per le posizioni degli assi ad almeno quattro cifre decimali. Si migliora così la qualità dei dati NC e si evitano errori di arrotondamento che hanno effetti visibili sulla superficie del pezzo. Per componenti ottici e componenti con raggi molto elevati (piccole curvature), ad es. stampi per il settore automotive, l'emissione a cinque cifre decimali può consentire una qualità superficiale migliore
- Impostare con precisione l'emissione dei dati per la lavorazione con vettori normali alla superficie (blocchi LN, solo programmazione Klartext) sempre a sette cifre decimali.
- Evitare blocchi NC incrementali in successione, in quanto la tolleranza dei singoli blocchi NC potrebbe altrimenti venir sommata nell'emissione.
- Definire la tolleranza nel ciclo **32** in modo tale che in condizioni standard sia almeno pari al doppio dell'errore cordale definito nel sistema CAM. Prestare attenzione anche alle avvertenze nella descrizione di funzionamento del ciclo **32**
- Un errore cordale selezionato troppo elevato nel programma CAM può comportare, in funzione della relativa curvatura del profilo, blocchi NC con distanza elevata e forte variazione di direzione. Durante l'esecuzione si possono pertanto verificare elevate variazioni di avanzamento nei passaggi da un blocco all'altro. Accelerazioni regolari (stessa applicazione di forza), dovute alle variazioni di avanzamento del programma NC non omogeneo, possono comportare indesiderate oscillazioni della struttura della macchina
- I punti di traiettoria calcolati dal sistema CAM possono combinarsi anche con blocchi circolari invece di blocchi lineari. Il controllo numerico calcola internamente i cerchi con maggiore esattezza di quella definibile tramite il formato di immissione
- Non prevedere punti intermedi sulle traiettorie lineari. I punti intermedi, che non si trovano esattamente sulla traiettoria lineare, possono avere effetti visibili sulla superficie del pezzo
- Nelle transizioni di curvatura (spigoli) dovrebbe essere presente soltanto un punto dati NC
- Evitare blocchi a distanza troppo breve. I blocchi troppo ravvicinati sono generati dal sistema CAM a causa di forti variazioni di curvatura del profilo e allo stesso tempo con distanze cordali ridotte. Le traiettorie lineari precise non richiedono blocchi a breve distanza che spesso vengono forzati dall'emissione costante di punti dal sistema CAM
- Evitare una distribuzione precisamente sincrona dei punti sulle superfici con curvatura uniforme, in quanto possono così generarsi ombreggiature sulla superficie del pezzo
- Per programmi simultanei a 5 assi: evitare la doppia emissione di posizioni, se queste si differenziano soltanto per un diverso posizionamento del pezzo
- Evitare l'emissione dell'avanzamento in ogni blocco NC. Questo può riflettersi negativamente sul profilo di velocità del controllo numerico

Configurazioni utili per l'operatore della macchina:

- Per la simulazione grafica reale utilizzare i modelli 3D nel formato STL come pezzo grezzo e parte finita
- Per una migliore strutturazione di programmi NC di grandi dimensioni utilizzare la funzione di strutturazione del controllo numerico
- Per la documentazione del programma NC utilizzare la funzione di commento del controllo numerico
- Per l'esecuzione di fori e semplici geometrie di tasche utilizzare i numerosi cicli disponibili del controllo numerico

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

- In caso di accoppiamenti emettere i profili con correzione raggio utensile **RL/RR**. L'operatore della macchina può così eseguire con semplicità le necessarie correzioni
- Separare avanzamenti per il preposizionamento, la lavorazione e l'incremento in profondità e definirli a inizio programma tramite parametri Q

Esempio: definizioni variabili dell'avanzamento

1 Q50 = 7500	AVANZAMENTO IN POSIZIONAMENTO
2 Q51 = 750	AVANZAMENTO IN PROFONDITA'
3 Q52 = 1350	AVANZAMENTO FRESATURA
...	
25 L Z+250 R0 FMAX	
26 L X+235 Y-25 FQ50	
27 L Z+35	
28 L Z+33.2571 FQ51	
29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52	
30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311	
...	

Da osservare per la programmazione CAM

Adattamento dell'errore cordale



Note per la programmazione

- Per le lavorazioni di finitura non impostare l'errore cordale nel sistema CAM maggiore di 5 µm. Nel ciclo **32** utilizzare sul controllo numerico la tolleranza idonea **T**, da 1,3 a 3 volte.
- Per la lavorazione di sgrossatura tenere presente che la somma di errore cordale e la tolleranza **T** è minore della maggiorazione di lavorazione definita. Si evita così di danneggiare il profilo.
- I valori concreti dipendono dalla dinamica della macchina in uso.

Adattare l'errore cordale nel programma CAM in funzione della lavorazione:

■ Sgrossatura con priorità alla velocità

Utilizzare valori più alti per errore cordale e relativa tolleranza nel ciclo **32**. Determinante per i due valori è il sovrametallo necessario sul profilo. Se sulla macchina in uso è disponibile un ciclo speciale, impostare la modalità di sgrossatura. In modalità di sgrossatura la macchina trasla di norma con elevato jerk ed elevate accelerazioni

- Tolleranza normale nel ciclo **32**: tra 0,05 mm e 0,3 mm
- Normale errore cordale nel sistema CAM: tra 0,004 mm e 0,030 mm

■ Finitura con priorità a velocità elevata


Utilizzare un errore cordale ridotto e relativa tolleranza ridotta nel ciclo **32**. L'intensità di dati deve essere talmente elevata da consentire al controllo numerico di rilevare esattamente raccordi o spigoli. Se sulla macchina in uso è disponibile un ciclo speciale, impostare la modalità di finitura. In modalità di finitura la macchina trasla di norma con ridotto jerk e ridotte accelerazioni

- Tolleranza normale nel ciclo **32**: tra 0,002 mm e 0,006 mm
- Normale errore cordale nel sistema CAM: tra 0,001 mm e 0,004 mm

■ Finitura con priorità a qualità superficiale elevata

Utilizzare un errore cordale ridotto e relativa tolleranza maggiore nel ciclo **32**. Il controllo numerico lascia così maggiormente il profilo. Se sulla macchina in uso è disponibile un ciclo speciale, impostare la modalità di finitura. In modalità di finitura la macchina trasla di norma con ridotto jerk e ridotte accelerazioni

- Tolleranza normale nel ciclo **32**: tra 0,010 mm e 0,020 mm
- Normale errore cordale nel sistema CAM: circa 0,005 mm

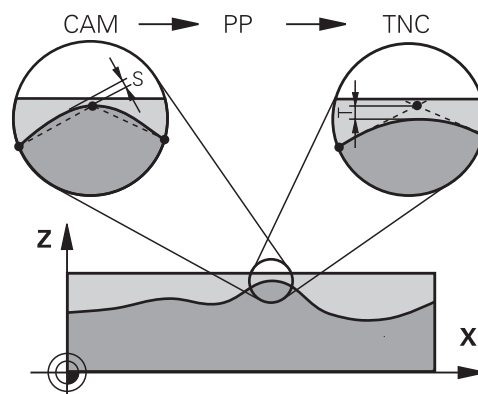

Altri adattamenti

Tenere presente i seguenti punti per la programmazione CAM:

- Per avanzamenti di lavorazione lenti o profili con grandi raggi, definire l'errore cordale da circa tre a cinque volte minore della tolleranza **T** nel ciclo **32**. Definire inoltre la distanza massima dei punti tra 0,25 mm e 0,5 mm. L'errore di geometria o di modello dovrebbe essere inoltre selezionato molto piccolo (max. 1 µm).
- Anche per maggiori avanzamenti di lavorazione, in aree curve del profilo non sono raccomandate distanze tra i punti maggiori di 2.5 mm.
- Per elementi lineari del profilo è sufficiente un punto NC all'inizio e alla fine del movimento lineare; evitare l'emissione di posizione intermedie
- Per programmi simultanei a 5 assi evitare che cambi fortemente il rapporto della lunghezza del blocco dell'asse lineare rispetto alla lunghezza del blocco dell'asse rotativo. Possono così subentrare forti riduzioni dell'avanzamento sul punto di riferimento utensile (TCP)
- La limitazione dell'avanzamento per movimenti di compensazione (ad es. tramite **M128 F...**) deve essere utilizzata soltanto in casi eccezionali. La limitazione dell'avanzamento per movimenti di compensazione può causare forti riduzioni dell'avanzamento sul punto di riferimento utensile (TCP).
- Emettere i programmi NC per lavorazioni simultanee a 5 assi con frese sferiche di preferenza al centro della sfera. Di norma i dati NC sono in tal modo più uniformi. Nel ciclo **32** è inoltre possibile impostare una maggiore tolleranza dell'asse rotativo **TA** (ad es. tra 1° e 3°) per un andamento ancora più uniforme dell'avanzamento sul punto di riferimento utensile (TCP)
- Per programmi NC per lavorazioni simultanee a 5 assi con fresa toriche o sferiche è necessario selezionare una tolleranza inferiore dell'asse rotativo in caso di emissione NC su polo sud della sfera. Un valore abituale è ad esempio 0,1°. Determinante per la tolleranza dell'asse rotativo è l'altezza di cresta massima ammessa nel profilo. Questa altezza di cresta dipende dalla possibile posizione inclinata dell'utensile, dal raggio dell'utensile e dalla profondità di avanzamento dell'utensile.
Per fresatura cilindrica a 5 assi con fresa a candela è possibile calcolare l'altezza di cresta T massima possibile sulla base della lunghezza di intervento della fresa L e della tolleranza ammessa del profilo TA:

$$T \sim K \times L \times TA \text{ con } K = 0.0175 [1/^\circ]$$

Esempio: L = 10 mm, TA = 0.1°: T = 0.0175 mm

Possibilità di intervento sul controllo numerico

Affinché il comportamento di programmi CAM possa influire direttamente sul controllo numerico, è disponibile il ciclo **32 TOLLERANZA**. Prestare attenzione anche alle avvertenze nella descrizione di funzionamento del ciclo **32**. Tenere presente anche le correlazioni con l'errore cordale definito nel sistema CAM.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**



Consultare il manuale della macchina.

Alcuni costruttori di macchine consentono di adattare tramite un ciclo supplementare il comportamento della macchina alla relativa lavorazione, ad es. ciclo **332** Tuning. Con il ciclo **332** è possibile modificare le impostazioni dei filtri, le impostazioni di accelerazione e le impostazioni del jerk.

Esempio

34 CYCL DEF 32.0 TOLLERANZA

35 CYCL DEF 32.1 T0.05

36 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA3

Controllo degli assi ADP



Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Una qualità di dati insufficiente nei programmi NC creati su sistemi CAM comporta spesso una qualità superficiale più scadente dei pezzi fresati. La funzione **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) amplia l'attuale precalcolo dell'avanzamento massimo ammesso e ottimizza il controllo degli assi di avanzamento nella fresatura. La fresatura può essere eseguita su superfici "pulite" con brevi tempi di lavorazione, anche in presenza di una distribuzione fortemente variabile delle traiettorie utensile adiacenti. Si evitano o si riducono notevolmente gli interventi di ripresa.

I principali vantaggi di ADP in breve:

- avanzamento simmetrico nella traiettoria avanti e indietro per fresatura bidirezionale
- avanzamenti uniformi con traiettorie adiacenti della fresa
- reazione migliorata rispetto a effetti negativi, ad es. gradini corti, tolleranza cordale approssimativa, coordinate del punto finale blocco fortemente arrotondate, in programmi NC creati da sistemi CAM
- rispetto preciso delle caratteristiche dinamiche anche in condizioni difficili

6.12 Funzioni per la visualizzazione programma

Panoramica

Nei modi operativi **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua** il controllo numerico visualizza una serie di softkey per la visualizzazione per pagine del programma NC:

Softkey	Funzione
	Scorrimento indietro di una videata del programma NC
	Scorrimento in avanti di una videata del programma NC
	Selezione inizio programma
	Selezione fine programma

6.13 Avvio automatico del programma

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.

Per poter eseguire un avvio automatico, il controllo numerico deve essere stato opportunamente predisposto dal costruttore della macchina.


⚠ PERICOLO

Attenzione Pericolo per l'operatore!

La funzione **AUTOSTART** avvia automaticamente la lavorazione. Le macchine aperte con aree di lavoro non fissate rappresentano un pericolo enorme per l'operatore!

- Impiegare la funzione **AUTOSTART** esclusivamente su macchine chiuse

Con il softkey **AUTOSTART**, è possibile, in uno dei modi operativi di Esecuzione programma, avviare il programma NC attivo in un determinato momento programmabile:

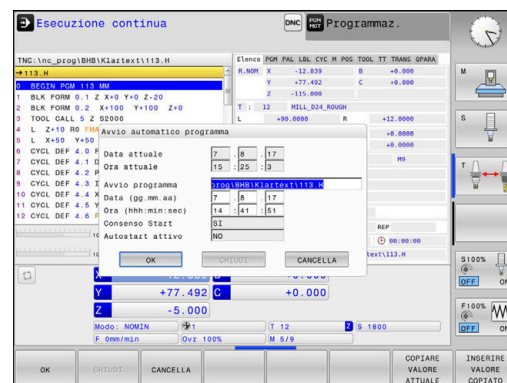

- Selezionare la finestra per la definizione del momento di avvio
- **Ora (ore:min:sec):** orario di avvio del programma NC
- **Data (GG.MM.AAAA):** data di avvio del programma NC
- Per attivare l'avvio automatico: premere il softkey **OK**

6.14 Modo operativo Introduzione manuale dati

Per le lavorazioni semplici o il preposizionamento dell'utensile è adatta la modalità **Introduzione manuale dati**. Qui è possibile inserire, in funzione del parametro macchina **programInputMode** (N. 101201), un programma NC breve in Klartext o secondo DIN/ISO ed eseguirlo direttamente. Il programma NC viene memorizzato nel file \$MDI.

Le seguenti funzioni possono impiegare tra l'altro:

- Cicli
- Correzioni raggio
- Ripetizioni di blocchi di programma
- Parametri Q

La modalità **Introduzione manuale dati** consente anche l'attivazione della visualizzazione di stato supplementare.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Con determinate interazioni manuali il controllo numerico può tuttavia perdere le informazioni del programma con effetto modale e quindi il cosiddetto riferimento contestuale. In seguito alla perdita del riferimento contestuale, possono verificarsi movimenti inattesi e indesiderati. Durante la lavorazione successiva sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Evitare le seguenti interazioni:
 - Spostamento del cursore su un altro blocco NC
 - Istruzione di salto **GOTO** su un altro blocco NC
 - Editing di un blocco NC
 - Modifica di valori di variabili con l'ausilio del softkey **INFO Q**
 - Cambio modalità
- ▶ Ripristinare il riferimento contestuale ripetendo i necessari blocchi NC

Impiego di Introduzione manuale dati



- ▶ Selezionare la modalità **Introduzione manuale dati**
- ▶ Programmare la funzione desiderata disponibile
- ▶ Premere il tasto **START NC**



- Il controllo numerico esegue il blocco NC evidenziato.

Ulteriori informazioni: "Modo operativo Introduzione manuale dati", Pagina 309



Note operative e di programmazione

- Nel modo operativo **Introduzione manuale dati** non sono disponibili le seguenti funzioni:
 - Programmazione libera dei profili FK
 - Chiamata programma
 - **PGM CALL**
 - **SEL PGM**
 - **CALL SELECTED PGM**
 - Programmazione grafica
 - Esecuzione grafica
- Con l'ausilio dei softkey **SELEZIONA BLOCK, TABLOCCO** ecc. è possibile riutilizzare con praticità e rapidità anche parti di altri programmi NC.

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione Klartext e Programmazione DIN/ISO


- Con l'ausilio dei softkey **LISTA Q** e **INFO Q** è possibile verificare e modificare parametri Q.

Ulteriori informazioni: "Verifica e modifica di parametri Q", Pagina 282

Esempio

In un singolo pezzo deve essere praticato un foro di 20 mm. Dopo il serraggio del pezzo, l'allineamento e l'impostazione dell'origine il foro può essere programmato ed eseguito con poche righe di programma.

Per prima cosa l'utensile viene preposizionato con blocchi di rette sopra il pezzo, ad una distanza di sicurezza di 5 mm sopra il foro. In seguito viene eseguito il foro con il ciclo 200 **FORATURA**.

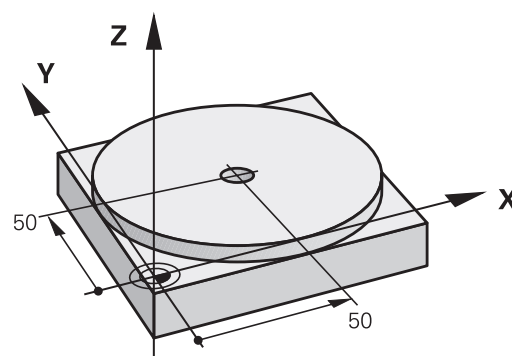

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Chiamata utensile: asse utensile Z, numero giri mandrino 2000 giri/min
2 L Z+200 R0 FMAX	Disimpegno utensile (F MAX = rapido)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Posizionam. UT con F MAX sopra il foro, mandrino ON
4 CYCL DEF 200 FORATURA	Definizione ciclo
Q200=5 ;DISTANZA SICUREZZA	Distanza di sicurezza dell'ut. sopra il foro
Q201=-20 ;PROFONDITA	Profondità foro (segno=direzione di lavoro)
Q206=250 ;AVANZ. INCREMENTO	Avanzamento di foratura
Q202=5 ;PROF. INCREMENTO	Profondità singoli accostamenti prima del ritorno
Q210=0 ;TEMPO ATTESA SOPRA	Tempo di attesa in secondi dopo ogni disimpegno
Q203=-10 ;COORD. SUPERFICIE	Coordinata della superficie del pezzo
Q204=20 ;2. DIST. SICUREZZA	Distanza di sicurezza dell'ut. sopra il foro
Q211=0.2 ;TEMPO ATTESA SOTTO	Tempo di attesa sul fondo foro in secondi
Q395=0 ;RIFERIM. PROFONDITA'	Profondità relativa alla punta utensile o alla parte cilindrica dell'utensile
5 CYCL CALL	Chiamata ciclo
6 L Z+200 R0 FMAX M2	Disimpegno utensile
7 END PGM \$MDI MM	Fine programma

Esempio: eliminazione della posizione obliqua del pezzo su macchine con tavola rotante

- ▶ Eseguire la rotazione base con il sistema di tastatura 3D
Ulteriori informazioni: "Compensazione della posizione inclinata del pezzo con sistema di tastatura 3D (opzione #17)", Pagina 228
- ▶ Prendere nota dell'angolo di rotazione e disattivare la rotazione base



- ▶ Selezionare la modalità: premere il tasto **Introduzione manuale dati**



- ▶ Selezionare l'asse della tavola rotante, inserire l'angolo di rotazione annotato e l'avanzamento, ad es. **L C+2.561 F50**



- ▶ Terminare l'immissione



- ▶ Premere il tasto **Start NC**: la posizione obliqua viene compensata dalla rotazione della tavola rotante

Salvataggio dei programmi NC di \$MDI

Il file \$MDI viene utilizzato per programmi NC brevi e di impiego temporaneo. Se è comunque necessario memorizzare un programma NC, procedere come descritto di seguito.



 
- ▶ Premere il tasto di modalità **Programmaz.**



- ▶ Richiamare la Gestione file: premere il tasto **PGM MGT**




- ▶ Selezionare il file **\$MDI**



- ▶ Copia di file: premere il softkey **COPY**

FINE FILE =

 - ▶ Inserire il nome con il quale deve essere memorizzato il contenuto attuale del file \$MDI, ad es. **Foratura**.



- ▶ Premere il softkey **OK**



- ▶ Uscita dalla Gestione file: premere il softkey **FINE**

6.15 Inserimento delle funzioni ausiliarie M e dello STOP

Principi fondamentali

Con le funzioni ausiliarie del controllo numerico - chiamate anche funzioni M - si possono controllare

- l'esecuzione del programma, ad es. una sua interruzione
- le funzioni macchina, come attivazione e disattivazione della rotazione mandrino e del refrigerante
- le traiettorie dell'utensile

Alla fine di un blocco di posizionamento, o anche in un blocco NC separato, è possibile inserire un massimo di quattro funzioni ausiliarie M. Il controllo numerico visualizzerà la domanda di dialogo:

Funzione ausiliaria M?

Di norma si inserisce nel dialogo soltanto il numero della funzione ausiliaria. Per alcune funzioni ausiliarie il dialogo continua al fine di poter introdurre dei parametri relativi alla funzione in questione.

Nei modi operativi **Funzionamento manuale** e **Volantino elettronico** le funzioni ausiliarie si inseriscono tramite il softkey **M**.

Attivazione delle funzioni ausiliarie

Indipendentemente dalla sequenza programmata sono attive alcune funzioni ausiliarie all'inizio del blocco NC e alcune alla fine.

Le funzioni ausiliarie sono attive a partire dal blocco NC in cui vengono richiamate.

Alcune funzioni ausiliarie sono attive blocco per blocco e quindi solo nel blocco NC in cui è programmata la funzione ausiliaria. Se una funzione ausiliaria si attiva in modo modale, è necessario annullarla in un blocco NC successivo, ad es. disinserendo di nuovo con **M8** il refrigerante inserito con **M9**. Con funzioni ausiliarie ancora attive a fine programma, il controllo numerico annulla le funzioni ausiliarie.



Se in un blocco NC sono programmate diverse funzioni M, la sequenza in fase di esecuzione risulta la seguente:

- le funzioni M attive all'inizio del blocco vengono eseguite prima di quelle attive alla fine del blocco,
- se tutte le funzioni M sono attive all'inizio o alla fine del blocco, l'esecuzione viene effettuata nella sequenza programmata.

Inserimento di una funzione ausiliaria nel blocco di STOP

Un blocco di **STOP** programmato interrompe l'esecuzione o la prova del programma, ad es. per un controllo dell'utensile. Una funzione ausiliaria M può essere programmata anche in un blocco di **STOP**.



- Programmazione dell'interruzione del programma: premere il tasto **STOP**
- Inserire eventualmente la funzione ausiliaria **M**

Esempio

87 STOP

6.16 Funzioni ausiliarie per controllo esecuzione programma, mandrino e refrigerante

Introduzione



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può influire sul comportamento delle funzioni ausiliarie descritte di seguito.


M	Attivazione	Attivo a	Inizio	Fine
M0	Arresto esecuz. programma arresto mandrino			■
M1	Arresto esecuz. programma a scelta event. arresto mandrino event. refrigerante OFF (funzione definita dal costruttore della macchina)			■
M2	Arresto esecuz. programma arresto mandrino refrigerante off ritorno al blocco 1 cancellazione visualizzazione stato la funzionalità dipende dal parametro macchina resetAt (N.100901)			■
M3	Mandrino ON in senso orario		■	
M4	Mandrino ON in senso antiorario		■	
M5	Arresto mandrino			■
M8	Refrigerante ON		■	
M9	Refrigerante OFF			■
M13	Mandrino ON in senso orario refrigerante ON		■	
M14	Mandrino ON in senso antiorario refrigerante ON		■	
M30	Come M2			■

6.17 Funzioni ausiliarie per indicazioni di coordinate

Programmazione di coordinate riferite alla macchina: M91/M92

Origine riga graduata

Sulla riga graduata un indice di riferimento definisce la posizione dell'origine (punto zero) della riga graduata.

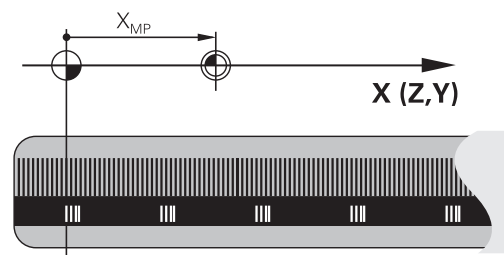

Origine macchina

L'origine macchina è necessaria per:

- le limitazioni del campo di traslazione (finecorsa software)
- il posizionamento su punti fissi della macchina (ad es. posizione di cambio utensile)
- l'impostazione dell'origine del pezzo

Il costruttore della macchina imposta in un parametro macchina per ogni asse la distanza dell'origine della macchina dal punto zero della riga graduata.

Comportamento standard

Il controllo numerico riferisce le coordinate all'origine del pezzo.

Ulteriori informazioni: "Impostazione origine senza sistema di tastatura 3D", Pagina 208

Comportamento con M91 – Origine macchina

Se in blocchi di posizionamento le coordinate si riferiscono all'origine macchina, impostare in tali blocchi NC la funzione M91.



Se in un blocco NC si programmano coordinate incrementali con la funzione ausiliaria **M91**, queste coordinate sono riferite all'ultima posizione programmata con **M91**. Se il programma NC attivo non contiene alcuna posizione programmata con **M91**, le coordinate sono riferite alla posizione attuale dell'utensile.

Il controllo numerico visualizzerà i valori delle coordinate riferiti all'origine della macchina. Nella visualizzazione di stato commutare la visualizzazione delle coordinate su REF.

Ulteriori informazioni: "Visualizzazioni di stato", Pagina 66

Comportamento con M92 - Punto di riferimento macchina



Consultare il manuale della macchina.

Oltre all'origine della macchina, il costruttore può definire ancora un'altra posizione fissa rispetto alla macchina come Preset macchina.

A questo scopo il costruttore della macchina imposterà per ogni asse la distanza del punto di riferimento della macchina dall'origine della stessa.

Se nei blocchi di posizionamento le coordinate si riferiscono al punto di riferimento della macchina, inserire in questi blocchi NC la funzione M92.



Anche con **M91** o **M92** il controllo numerico esegue correttamente eventuali compensazioni del raggio mentre **non** considera la lunghezza dell'utensile.

Attivazione

Le funzioni M91 e M92 sono attive solo nei blocchi NC nei quali vengono programmate.


Le funzioni M91 e M92 sono attive dall'inizio del blocco.

Origine del pezzo

Se le coordinate si devono riferire sempre all'origine della macchina, si può bloccare la definizione dell'origine per uno o più assi.

Se la definizione dell'origine viene bloccata per tutti gli assi, il controllo numerico non visualizzerà più il softkey **INSERIRE ORIGINE** nella modalità operativa **Funzionamento manuale**.

La figura illustra i sistemi di coordinate con l'origine della macchina e l'origine del pezzo.

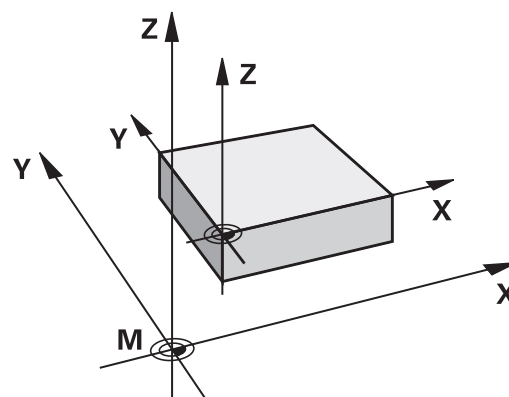

M91/M92 nel modo operativo Prova programma

Per poter simulare graficamente anche i movimenti M91/M92, occorre attivare il controllo dell'area di lavoro e visualizzare il pezzo grezzo riferito all'origine fissata.

Ulteriori informazioni: "Rappresentazione pezzo grezzo nell'area di lavoro (opzione #20)", Pagina 267

Avvicinamento alle posizioni nel sistema di coordinate di immissione non ruotato con piano di lavoro ruotato: M130

Comportamento standard con piano di lavoro ruotato

Il controllo numerico riferisce le coordinate nei blocchi di posizionamento al sistema di coordinate ruotato del piano di lavoro.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate piano di lavoro WPL-CS", Pagina 122

Comportamento con M130

Con piano di lavoro ruotato attivo, il controllo numerico riferisce le coordinate nei blocchi lineari al sistema di coordinate di immissione non ruotato.

M130 ignora esclusivamente la funzione **Rotazione piano di lavoro**, ma considera tuttavia le conversioni attive prima e dopo la rotazione. Questo significa che per il calcolo della posizione il controllo numerico considera l'angolo degli assi rotativi che non si trovano nella loro posizione zero.

Ulteriori informazioni: "Sistema di coordinate di immissione I-CS", Pagina 123

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

La funzione ausiliaria **M130** è attiva solo blocco per blocco. Il controllo numerico esegue di nuovo le lavorazioni seguenti nel sistema di coordinate ruotato del piano di lavoro **WPL-CS**. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- Verificare esecuzione e posizioni con l'ausilio della simulazione

Note per la programmazione

- La funzione **M130** è ammessa soltanto con funzione **Rotazione piano di lavoro** attiva.
- Se la funzione **M130** è combinata con una chiamata ciclo, il controllo numerico interrompe l'esecuzione con un messaggio di errore.

Attivazione

M130 è attiva blocco per blocco solo nei blocchi lineari senza compensazione del raggio dell'utensile.

6.18 Funzioni ausiliarie per traiettorie

Correzione del posizionamento con il volantino durante l'esecuzione del programma: M118 (opzione #21)

Comportamento standard



Consultare il manuale della macchina.
Il costruttore della macchina è tenuto ad adeguare il controllo numerico per tale funzione.

Il controllo numerico sposta l'utensile nelle modalità di esecuzione del programma come definito nel programma NC.

Comportamento con M118

La funzione **M118** consente la correzione manuale con il volantino durante l'esecuzione del programma. A tale scopo programmare la funzione **M118** e inserire un valore specifico (asse lineare o asse rotativo).

Inserimento

Inserendo la funzione **M118** in un blocco di posizionamento, il controllo numerico continua il dialogo chiedendo i valori specifici per i singoli assi. Per l'introduzione delle coordinate utilizzare i tasti arancioni di selezione assi o la tastiera alfanumerica.

Attivazione

Per disattivare il posizionamento con il volantino, riprogrammare la funzione **M118** senza inserimento delle coordinate oppure terminare il programma NC con **M30** / **M2**.



In caso di interruzione del programma anche il posizionamento con volantino viene disattivato.

La funzione **M118** è attiva dall'inizio del blocco.

Esempio

Durante l'esecuzione deve essere possibile spostare l'utensile con il volantino nel piano di lavoro X/Y di ± 1 mm e nell'asse rotativo B di $\pm 5^\circ$ rispetto al valore programmato:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 del programma NC agisce nel sistema di coordinate della macchina.

Il controllo numerico indica nella scheda **POS HR** della visualizzazione di stato supplementare il **Val. max** definito all'interno di **M118**.

La **Sovrapposizione volantino** è attiva anche nella modalità **Introduzione manuale dati**!

Cancellazione della rotazione base: M143

Comportamento standard

La rotazione base rimane attiva fino a quando non viene resettata o sovrascritta mediante un nuovo valore.

Comportamento con M143

Il controllo numerico cancella una rotazione base dal programma NC.



La funzione **M143** non è consentita durante una lettura blocchi.

Attivazione

La funzione **M143** è attiva solo a partire dal blocco NC, nel quale viene programmata.

La funzione **M143** è attiva dall'inizio del blocco.



M143 cancella le voci delle colonne **SPA**, **SPB** e **SPC** nella tabella origini. Riattivando la relativa riga, la rotazione base è **0** in tutte le colonne.

Sollevamento automatico dell'utensile dal profilo in caso di Stop NC: M148

Comportamento standard

In caso di Stop NC il controllo numerico arresta tutti gli spostamenti. L'utensile rimane sul punto d'interruzione.

Comportamento con M148



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione viene configurata e abilitata dal costruttore della macchina.

Il costruttore della macchina definisce con il parametro della macchina **CfgLiftOff** (N. 201400) il percorso che il controllo numerico deve compiere durante un **LIFTOFF**. Con l'ausilio del parametro macchina **CfgLiftOff** la funzione può essere anche disattivata.

Nella tabella utensili nella colonna **LIFTOFF** va inserito il parametro **Y** per l'utensile attivo. Il controllo numerico allontana l'utensile dal profilo di max. 2 mm in direzione dell'asse utensile.

Ulteriori informazioni: "Immissione dei dati utensile nella tabella", Pagina 138

LIFTOFF è attivo nelle seguenti situazioni:

- in caso di arresto NC comandato dall'operatore
- in caso di arresto NC comandato dal software, ad es. se si verifica un errore nel sistema di azionamento
- in caso di interruzione della tensione



Durante il ritorno con **M148** il controllo numerico non esegue necessariamente il sollevamento in direzione dell'asse utensile.

Con la funzione **M149** il controllo numerico disattiva la funzione **FUNCTION LIFTOFF** senza resettare la direzione di sollevamento. Se si programma **M148**, il controllo numerico attiva il sollevamento automatico con la direzione di sollevamento definita da **FUNCTION LIFTOFF**.

Attivazione

La funzione **M148** rimane attiva fino a quando la funzione viene disattivata con **M149** o **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

La funzione **M148** è attiva dall'inizio del blocco, la funzione **M149** alla fine del blocco.

7

Funzioni speciali

7.1 Soppressione attiva delle vibrazioni ACC (opzione #145)

Applicazione



Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Durante la lavorazione di sgrossatura (fresatura di elevate prestazioni) si formano notevoli forze. A seconda della velocità dell'utensile e delle risonanze presenti nella macchina utensile e dei volumi dei trucioli (potenza di taglio in fresatura) possono formarsi delle cosiddette **vibrazioni**. Tale fenomeno rappresenta per la macchina una sollecitazione considerevole. Sulla superficie del pezzo queste vibrazioni comportano rigature indesiderate. Anche l'utensile si usura fortemente e in modo non uniforme a causa di queste vibrazioni che in casi estremi possono causare persino la sua rottura.

Per ridurre l'incidenza delle vibrazioni di una macchina, HEIDENHAIN offre l'opzione **ACC** (Active Chatter Control), una efficiente funzione di regolazione. Per lavorazioni a elevata asportazione di truciolo, l'impiego di questa funzione di regolazione si dimostra particolarmente positivo. ACC consente di ottenere prestazioni di taglio nettamente migliori. A seconda del tipo di macchina è possibile incrementare in molti casi il volume dei trucioli di oltre 25%. Allo stesso tempo si riduce la sollecitazione per la macchina e si incrementa la durata dell'utensile.



L'opzione ACC è stata messa a punto in particolare per sgrossature e lavorazioni difficili e si dimostra particolarmente efficace in tale impiego. Occorre tuttavia determinare mediante relative prove i vantaggi offerti dall'opzione ACC per la propria lavorazione con macchina e utensile in uso.

Attivazione di ACC

Per attivare ACC, occorre eseguire le operazioni seguenti:

- Impostare la colonna **ACC** su **Y** per il relativo utensile nella tabella utensili TOOL.T
- Definire nella colonna **CUT** il numero di taglienti per il relativo utensile nella tabella utensili TOOL.T
- Il mandrino deve essere inserito
- La frequenza di presa dei denti deve essere compresa tra 20 e 150 Hz

Se è attiva la funzione ACC, il controllo numerico indica nella visualizzazione di posizione il simbolo **ACC**.

 
Attivazione o disattivazione per breve tempo di ACC per la modalità Macchina



- ▶ Premere il tasto di modalità **Esecuzione continua**, **Esecuzione singola** o **Introduzione manuale dati**




- ▶ Commutare il livello softkey



- ▶ Attivare ACC: impostare il softkey su **ON**
- ▶ Il controllo numerico indica nella visualizzazione di posizione il simbolo ACC.

 Ulteriori informazioni: "Visualizzazioni di stato", Pagina 66



- ▶ Disattivare ACC: impostare il softkey su **OFF**

7.2 Definizione del contatore

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione viene abilitata dal costruttore della macchina.

La funzione NC **FUNCTION COUNT** consente di gestire un contatore dal programma NC. Con questo contatore è possibile definire ad es. un numero nominale fino al quale il controllo numerico deve ripetere il programma NC.

 
Per la definizione procedere come descritto di seguito.



- Visualizzare il livello softkey con funzioni speciali



- Premere il softkey **FUNZIONI PROGRAMMA**



- Premere il softkey **FUNCTION COUNT**

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Il controllo numerico gestisce un solo contatore. Se si esegue un programma NC resettando il contatore, l'avanzamento di conteggio di un altro programma NC viene cancellato.

- Verificare prima della lavorazione se il contatore è attivo
- Annotare eventualmente il valore del contatore e reinserirlo dopo la lavorazione nel menu MOD



Il valore di conteggio raggiunto può essere inciso con il ciclo **225 INCISIONE**.

Ulteriori informazioni: manuale utente **Programmazione di cicli di lavorazione**

Effetto nella modalità operativa Prova programma

Nella modalità **Prova programma** è possibile simulare il contatore. È attivo soltanto il valore di conteggio definito direttamente nel programma NC. Il valore di conteggio nel menu MOD rimane invariato.

Effetto nelle modalità operative Esecuzione singola ed Esecuzione continua

Il valore di conteggio del menu MOD è attivo solo nelle modalità operative **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**.

Il valore di conteggio viene mantenuto anche dopo un riavvio del controllo numerico.

Definizione di FUNCTION COUNT

La funzione NC **FUNCTION COUNT** offre le seguenti funzioni di conteggio:

Softkey	Funzione
FUNCTION COUNT INC	Incremento del contatore del valore 1
FUNCTION COUNT RESET	Ripristino del contatore
FUNCTION COUNT TARGET	Definizione il valore nominale da raggiungere Campo di immissione: 0 – 9999
FUNCTION COUNT SET	Assegnazione di un valore definito al contatore Campo di immissione: 0 – 9999
FUNCTION COUNT ADD	Incremento del contatore di un valore definito Campo di immissione: 0 – 9999
FUNCTION COUNT REPEAT	Ripetizione del programma NC a partire dalla label se non è stato ancora raggiunto il valore nominale definito

Esempio

5 FUNCTION COUNT RESET	Reset del valore di conteggio
6 FUNCTION COUNT TARGET10	Inserimento del numero nominale di lavorazioni
7 LBL 11	Inserimento della label di salto
8 L ...	Lavorazione
51 FUNCTION COUNT INC	Incremento del valore di conteggio
52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11	Ripetizione della lavorazione se devono essere prodotti altri pezzi
53 M30	
54 END PGM	

8

Pallet

8.1 Gestione pallet

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.


La Gestione pallet è una funzione correlata alla macchina in uso. Qui di seguito sono descritte le funzioni standard.

Le tabelle pallet (.p) trovano applicazione principalmente sui centri di lavoro con cambio pallet. Le tabelle pallet richiamano i diversi pallet (PAL), come opzione le attrezzature di bloccaggio (FIX) e i relativi programmi NC (PGM). Le tabelle pallet attivano tutte le origini e le tabelle origini definite.

Senza cambio pallet è possibile utilizzare le tabelle pallet per eseguire in successione i programmi NC con diverse origini con un solo **Start NC**.



Il nome del file della tabella pallet deve iniziare sempre con una lettera.

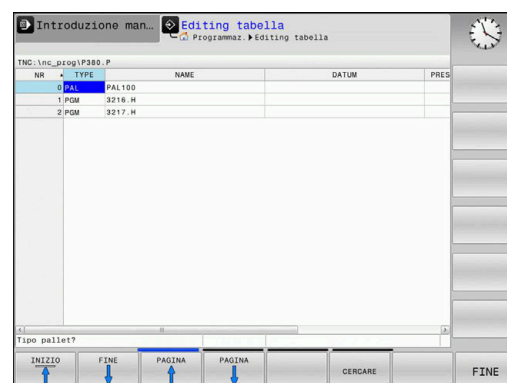

Colonne della tabella pallet

Il costruttore della macchina definisce un prototipo per una tabella pallet che si apre automaticamente quando si crea una tabella pallet.

Il prototipo può includere le seguenti colonne:

Colonna	Significato	Tipo campo
NR	Il controllo numerico crea automaticamente una voce. La voce è necessaria per il campo di immissione Numero di riga della funzione LETTURA BLOCCHI .	Campo obbligatorio
TYPE	Il controllo numerico differenzia le seguenti voci: ■ PAL pallet ■ FIX attrezzatura ■ PGM programma NC Le voci si selezionano con l'ausilio del tasto ENT e i tasti cursore o tramite softkey.	Campo obbligatorio
NAME	Nome file I nomi di pallet e attrezzature vengono eventualmente definiti dal costruttore della macchina, i nomi dei programmi NC vengono definiti dall'operatore. Se il programma NC non è salvato nella cartella della tabella pallet, è necessario indicare il percorso completo.	Campo obbligatorio
DATUM	Origine Se la tabella origini non è salvata nella cartella della tabella pallet, è necessario indicare il percorso completo. I punti zero di una tabella punti zero si attivano nel programma NC con il ciclo 7 .	Campo opzionale L'immissione è necessaria soltanto in caso di impiego di tabelle origini.
PRESET	Preset pezzo Indicare il numero di preset del pezzo.	Campo opzionale

Colonna	Significato	Tipo campo
LOCATION	Punto di sosta del pallet La voce MA evidenzia che un pallet o un'attrezzatura di bloccaggio possono trovarsi sulla macchina e possono quindi essere lavorati. Premere il tasto ENT per registrare MA . Con il tasto NO ENT è possibile eliminare la registrazione e quindi anche la lavorazione.	Campo opzionale Se la colonna è presente, è indispensabile la presenza di una voce.
LOCK	Riga bloccata Immettendo la voce * è possibile escludere la riga della tabella pallet dalla lavorazione. Premendo il tasto ENT la riga viene contrassegnata con * . Con il tasto NO ENT è possibile eliminare il blocco. È possibile bloccare la lavorazione per singoli programmi NC, attrezzature o interi pallet. Non vengono lavorate nemmeno le righe non bloccate (ad es. PGM) di un pallet bloccato.	Campo opzionale
PALPRES	Numero dell'origine del pallet	Campo opzionale L'immissione è necessaria soltanto in caso di impiego di origini pallet.
W-STATUS	Stato di lavorazione	Campo opzionale L'immissione è necessaria soltanto per lavorazione orientata all'utensile.
METHOD	Metodo di lavorazione	Campo opzionale L'immissione è necessaria soltanto per lavorazione orientata all'utensile.
CTID	Numero di identificazione per riaccedere	Campo opzionale L'immissione è necessaria soltanto per lavorazione orientata all'utensile.
SP-X, SP-Y, SP-Z	Altezza di sicurezza negli assi lineari X, Y e Z	Campo opzionale
SP-A, SP-B, SP-C	Altezza di sicurezza negli assi rotativi A, B e C	Campo opzionale
SP-U, SP-V, SP-W	Altezza di sicurezza negli assi paralleli U, V e W	Campo opzionale
DOC	Commento	Campo opzionale
COUNT	Numero di lavorazioni Per righe del tipo PAL : valore effettivo corrente del valore nominale definito nella colonna TARGET del contatore pallet Per righe del tipo PGM : valore del quale il valore effettivo del contatore pallet aumenta dopo l'esecuzione del programma NC	Campo opzionale
TARGET	Numero totale di lavorazioni Valore nominale del contatore pallet per righe del tipo PAL Il controllo numerico ripete i programmi NC di questo pallet fino a raggiungere il valore nominale.	Campo opzionale



La colonna **LOCATION** può essere eliminata se si impiegano soltanto tabelle pallet per le quali il controllo numerico deve eseguire tutte le righe.

Ulteriori informazioni: "Inserimento o eliminazione di colonne", Pagina 332

Editing della tabella pallet

Se si crea una nuova tabella pallet, è inizialmente vuota. È possibile aggiungere ed editare righe con i softkey.

Softkey	Funzione di editing
	Selezione inizio tabella
	Selezione fine tabella
	Selezione pagina precedente tabella
	Selezione pagina successiva tabella
	Inserimento di una riga a fine tabella
	Cancellazione di una riga a fine tabella
	Inserimento di più righe a fine tabella
	Copia valore attuale
	Inserimento del valore copiato
	Selezione inizio riga
	Selezione fine riga
	Trova testo o valore
	Ordinamento o mascheramento colonne della tabella
	Editing campo attuale
	Ordinamento per contenuti colonna
	Funzioni supplementari, ad es. memorizzazione
	Apertura selezione percorso file

Selezione della tabella pallet

Una tabella pallet può essere selezionata o creata come descritto di seguito:



- Passare nel modo operativo **Programmaz.** o in una modalità di esecuzione programma



- Premere il tasto **PGM MGT**

Se non sono visibili tabelle pallet:



- Premere il softkey **SELEZIONA TIPO**
- Premere il softkey **VIS.TUTTI**
- Selezionare la tabella pallet con i tasti cursore o inserire il nome di una nuova tabella pallet (**.p**)



- Confermare con il tasto **ENT**



Con il tasto della **ripartizione dello schermo** è possibile passare tra la lista e la maschera.

Inserimento o eliminazione di colonne

 


Questa funzione è abilitata solo dopo aver immesso il codice numerico **555343**.

In funzione della configurazione non sono presenti tutte le colonne nella nuova tabella pallet creata. Per lavorare ad es. in modo orientato all'utensile, sono richieste colonne che devono essere prima inserite.

Per inserire una colonna in una tabella pallet vuota, procedere come descritto di seguito.

- Aprire la tabella pallet



- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- Premere il softkey **EDITING FORMATO**
- Il controllo numerico apre una finestra in primo piano in cui sono visualizzate tutte le colonne disponibili.
- Selezionare con i tasti cursore la colonna desiderata



- Premere il softkey **INSERISCI COLONNA**



- Confermare con il tasto **ENT**

Con il softkey **CANCELLA COLONNA** è possibile eliminare la colonna.

Esecuzione della tabella pallet



Tramite parametro macchina si definisce se la tabella pallet deve essere eseguita blocco per blocco o in continuo.

La tabella pallet può essere eseguita come descritto di seguito.



- ▶ Passare nella modalità operativa **Esecuzione continua** o **Esecuzione singola**



- ▶ Premere il tasto **PGM MGT**

Se non sono visibili tabelle pallet:



- ▶ Premere il softkey **SELEZIONA TIPO**
- ▶ Premere il softkey **VIS. TUTTI**
- ▶ Selezionare la tabella pallet con i tasti cursore
- ▶ Confermare con il tasto **ENT**



- ▶ Selezionare eventualmente la ripartizione dello schermo



- ▶ Procedere all'esecuzione con il tasto **Start NC**

Per esaminare il contenuto del programma NC prima dell'esecuzione, procedere come segue:

- ▶ Selezionare la tabella pallet
- ▶ Selezionare mediante i tasti cursore il programma NC che si vuole verificare



- ▶ Premere il softkey **APRIRE IL PROGRAMMA**
- ▶ Il controllo numerico visualizza sullo schermo il programma NC selezionato.



- ▶ Scorrere con i tasti cursore il programma NC




- ▶ Premere il softkey **END PGM PAL**
- ▶ Il controllo numerico ritorna alla tabella pallet.



Tramite parametro macchina si definisce come il controllo numerico deve reagire in seguito a un errore.

Ripartizione dello schermo per l'esecuzione della tabella pallet

Per visualizzare contemporaneamente sia il contenuto del programma NC che quello della tabella pallet, selezionare la ripartizione dello schermo **PALLET PROGRAMMA**. In tal modo durante l'esecuzione il controllo numerico visualizza sul lato sinistro dello schermo il programma NC e sul lato destro il pallet.

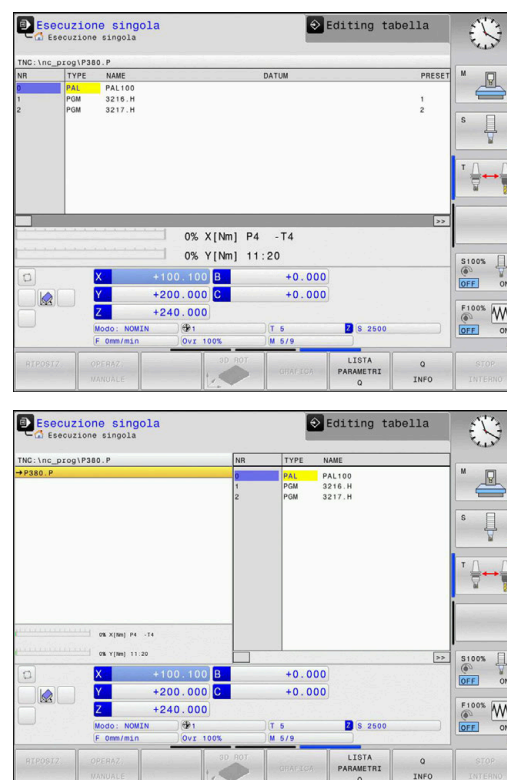

Editing della tabella pallet

Se la tabella pallet è attiva nel modo operativo **Esecuzione continua** o **Esecuzione singola**, i softkey per la modifica della tabella sono inattivi nella modalità **Programmazione**.

Questa tabella può essere modificata tramite il softkey **EDIT PALLET** nella modalità **Esecuzione singola** o **Esecuzione continua**.

Lettura blocchi in tabelle pallet

Con la Gestione pallet è possibile impiegare la funzione **LETT. BLOC** anche in combinazione con le tabelle pallet.

Se si interrompe l'esecuzione di una tabella pallet, il controllo numerico propone l'ultimo blocco NC selezionato del programma NC interrotto per la funzione **LETT. BLOC**.

Ulteriori informazioni: "Lettura blocchi in programmi pallet", Pagina 299

Contatore pallet

Nel controllo numerico può essere definito un contatore pallet. Per una lavorazione con pallet con cambio pezzo automatico, ad esempio, è così possibile definire in modo variabile il numero di pezzi realizzati.

A tale scopo occorre definire un valore nominale nella colonna **TARGET** della tabella pallet. Il controllo numerico ripete i programmi NC di questo pallet fino a raggiungere il valore nominale.

Di default, ogni programma NC eseguito aumenta di 1 il valore reale. Se ad es. un programma NC produce diversi pezzi, si definisce il valore nella colonna **COUNT** della tabella pallet.

Ulteriori informazioni: "Applicazione", Pagina 328

8.2 Gestione origini pallet

Principi fondamentali



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Apportare modifiche alla tabella origini pallet soltanto in accordo con il costruttore della macchina!

La tabella origini pallet è disponibile in aggiunta alla tabella origini del pezzo (**preset.pr**). Le origini pezzo si riferiscono ad un'origine pallet attiva.

Il controllo numerico visualizza l'origine pallet nella visualizzazione di stato nella scheda PAL.

Applicazione

Con le origini pallet è ad esempio possibile compensare con semplicità differenze di carattere meccanico tra i singoli pallet.

Il sistema di coordinate può essere anche allineato nel complesso al pallet impostando ad es. l'origine pallet al centro di una torretta.

Esecuzione con origini pallet

Se si desidera lavorare con origini pallet, inserire la colonna **PALPRES** nella tabella pallet.

In questa colonna si inserisce il numero origine della tabella origini pallet. Di norma si cambia sempre l'origine pallet quando si inserisce un nuovo pallet, ossia nelle righe con tipo PAL della tabella pallet.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Nonostante una rotazione base con origine pallet attiva, il controllo numerico non indica alcun simbolo nella visualizzazione di stato. Durante tutti i movimenti successivi degli assi sussiste il pericolo di collisione!

- Verificare eventualmente l'origine pallet attiva nella scheda **PAL**
- Verificare i movimenti di traslazione della macchina
- Utilizzare l'origine pallet esclusivamente in combinazione con pallet

8.3 Lavorazione orientata all'utensile

Principi fondamentali della lavorazione orientata all'utensile

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.

La lavorazione orientata all'utensile è una funzione correlata alla macchina in uso. Qui di seguito sono descritte le funzioni standard.

La lavorazione orientata all'utensile consente di eseguire contemporaneamente diversi pezzi su una macchina senza cambiare pallet e quindi di ridurre i tempi di cambio utensile.

Limitazione

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Non tutte le tabelle pallet e i programmi NC sono idonei per la lavorazione orientata all'utensile. Grazie alla lavorazione orientata all'utensile il controllo numerico esegue i programmi NC non più in modo coerente ma lo suddivide in base alle chiamate utensile. In seguito alla suddivisione dei programmi non è possibile attivare all'interno del programma funzioni resettabili (stati macchina). Sussiste pertanto il pericolo di collisione durante la lavorazione!

- Considerare le limitazioni citate
- Adattare le tabelle programmi e i programmi NC alla lavorazione orientata all'utensile
 - Riprogrammare informazioni del programma per ogni utensile in ogni programma NC (ad es. **M3** o **M4**)
 - Resettare le funzioni speciali e ausiliarie prima di ogni utensile in ogni programma NC (ad es. **Rotazione piano di lavoro** o **M138**)
- Testare con cautela la tabella pallet con i relativi programma NC nel modo operativo **Esecuzione singola**

Non sono consentite le seguenti funzioni:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Cambio dell'origine pallet

Le seguenti funzioni richiedono particolare cautela, in particolare in fase di riaccesso:

- Modifica degli stati macchina con funzioni ausiliarie (ad es. M13)
- Scrittura nella configurazione (ad es. WRITE KINEMATICS)
- Cambio del campo di spostamento
- Ciclo **32**
- Rotazione del piano di lavoro

Colonne della tabella pallet per lavorazione orientata all'utensile

Se il costruttore della macchina non è configurato in modo diverso, sono necessarie anche le seguenti colonne per la lavorazione orientata all'utensile:

Colonna	Significato
W-STATUS	Lo stato di lavorazione definisce l'avanzamento della lavorazione. Per un pezzo non lavorato inserire BLANK. Il controllo numerico crea automaticamente questa voce nella lavorazione. Il controllo numerico differenzia le seguenti voci: ■ BLANK / nessuna voce: pezzo grezzo, necessaria lavorazione ■ INCOMPLETE: lavorazione incompleta, necessaria ulteriore lavorazione ■ ENDED: lavorazione completa, nessuna lavorazione più necessaria ■ EMPTY: posto vuoto, lavorazione non necessaria ■ SKIP: salto della lavorazione
METHOD	Indicazione del metodo di lavorazione La lavorazione orientata all'utensile è possibile anche su diversi sistemi di bloccaggio di un pallet, ma non per più pallet. Il controllo numerico differenzia le seguenti voci: ■ WPO: orientato al pezzo (standard) ■ TO: orientato all'utensile (primo pezzo) ■ CTO: orientato all'utensile (altri pezzi)
CTID	Il controllo numerico crea automaticamente il numero di identificazione per riaccedere con lettura blocchi. Se si cancella o si modifica la voce, non è più possibile riaccedere.
SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W	La voce dell'altezza sicura negli assi presenti è opzionale. Per gli assi possono essere indicate posizioni di sicurezza. Il controllo numerico raggiunge queste posizioni soltanto se il costruttore della macchina le elabora nelle macro NC.

Esecuzione della lavorazione orientata all'utensile

Premesse

Presupposti per la lavorazione orientata all'utensile

- Il costruttore della macchina deve definire una macro di cambio utensile per la lavorazione orientata all'utensile
- Nella tabella pallet deve essere definito il metodo di lavorazione orientata all'utensile TO e CTO
- I programmi NC impiegano almeno in parte gli stessi utensili
- Il W-STATUS dei programmi NC permette ancora ulteriori lavorazioni

Esecuzione

- 1 Alla lettura della voce TO e CTO il controllo numerico riconosce che la lavorazione orientata all'utensile deve essere eseguita con queste righe
- 2 Il controllo numerico esegue il programma NC con la voce TO fino a TOOL CALL.
- 3 Il W-STATUS cambia da BLANK a INCOMPLETE e il controllo numerico registra un valore nel campo CTID
- 4 Il controllo numerico esegue tutti gli altri programmi NC con la voce CTO fino a TOOL CALL.
- 5 Il controllo numerico esegue con l'utensile successivo gli altri passi di lavorazione, se si presenta una delle seguenti condizioni:
 - La riga successiva della tabella presenta la voce PAL
 - La riga successiva della tabella presenta la voce TO o WPO
 - Sono ancora presenti righe di tabelle che non hanno ancora la voce ENDED o EMPTY
- 6 Per ogni lavorazione il controllo numerico aggiorna la voce nel campo CTID
- 7 Se tutte le righe della tabella del gruppo presentano la voce ENDED, il controllo numerico esegue le righe successive della tabella pallet

Reset dello stato di lavorazione

Se si desidera avviare di nuovo la lavorazione, modificare da W-STATUS a BLANK o nessuna voce inserita.

Se nella riga PAL si modifica lo stato, anche tutte le righe sottostanti FIX e PGM vengono automaticamente modificate.

Riaccesso con lettura blocchi

Dopo un'interruzione è possibile riaccedere in una tabella pallet. Il controllo numerico può predefinire la riga e il blocco NC in cui è stata interrotta l'esecuzione.

La lettura blocchi nella tabella pallet viene eseguita con orientamento al pezzo.

Dopo essere rientrati nella tabella, il controllo numerico può riprendere l'esecuzione orientata all'utensile, se in una delle righe seguenti è definito il metodo di lavorazione orientato all'utensile TO e CTO.

Per il riaccesso

- L'indicazione nel campo CTID viene mantenuta per due settimane. In seguito non è più possibile riaccedere.
- L'indicazione nel campo CTID non deve essere modificata o cancellata.
- I dati del campo CTID non sono validi in caso di aggiornamento del software.
- Il controllo numerico memorizza i numeri origini per il riaccesso. Se si modifica questa origine, si sposta anche la lavorazione
- Dopo aver editato un programma NC all'interno della lavorazione orientata all'utensile, non è più possibile riaccedere.

Le seguenti funzioni richiedono particolare cautela, in particolare in fase di riaccesso:

- Modifica degli stati macchina con funzioni ausiliarie (ad es. M13)
- Scrittura nella configurazione (ad es. WRITE KINEMATICS)
- Cambio del campo di spostamento
- Ciclo **32** Tolleranza
- Rotazione del piano di lavoro

8.4 Batch Process Manager (opzione #154)

Applicazione



Consultare il manuale della macchina.

La funzione **Batch Process Manager** viene configurata e abilitata dal costruttore della macchina.

Con **Batch Process Manager** è possibile pianificare le commesse di produzione sulla macchina utensile.

I programmi NC pianificati sono memorizzati in una lista commesse. La lista commesse si apre con **Batch Process Manager**.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Assenza di errori del programma NC
- Tempo di esecuzione dei programmi NC
- Disponibilità degli utensili
- Scadenziario dei necessari interventi manuali sulla macchina



Per ottenere tutte le informazioni, la funzione Prova di impiego utensile deve essere abilitata e inserita!

Ulteriori informazioni: "Prova di impiego utensile",
Pagina 149

Principi fondamentali

Batch Process Manager è a disposizione nelle relative modalità:


- **Programmaz.**
- **Esecuzione singola**
- **Esecuzione continua**

Nel modo operativo **Programmaz.** è possibile creare e modificare la lista commesse.

La lista commesse viene eseguita nei modi operativi **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**. Eventuali modifiche sono possibili solo in misura limitata.

Ripartizione dello schermo

Se si apre **Batch Process Manager** nel modo operativo **Programmaz.**, è disponibile la seguente ripartizione dello schermo:

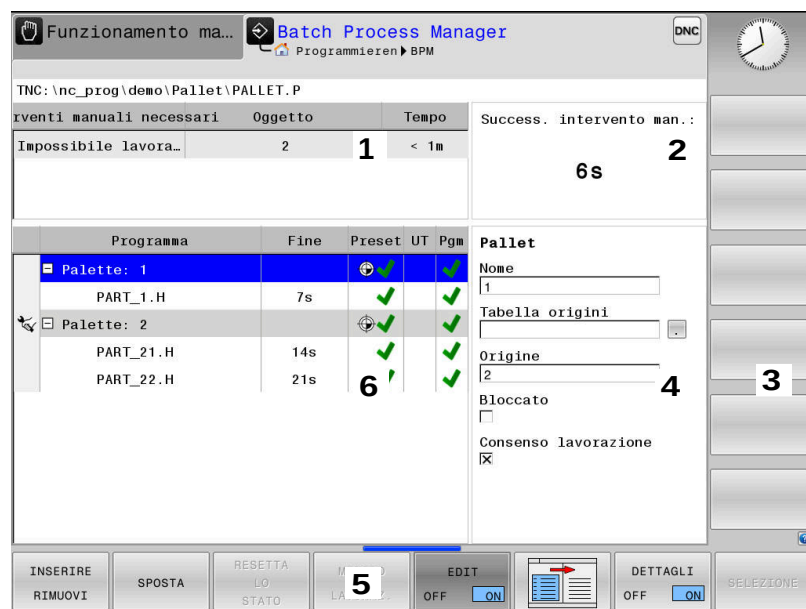

- 1 Visualizzazione di tutti gli interventi manuali necessari
- 2 Visualizzazione del successivo intervento manuale
- 3 Visualizzazione eventuale dei softkey attuali del costruttore della macchina
- 4 Visualizzazione delle immissioni modificabili della riga su sfondo blu
- 5 Visualizzazione dei softkey attuali
- 6 Visualizzazione della lista commesse

Colonne della lista commesse

Colonna	Significato
Nessun nome colonna	Stato di Pallet, Attrezzatura o Programma
Programma	Nome o percorso di Pallet, Attrezzatura o Programma
Durata	Durata in secondi Questa colonna viene visualizzata soltanto con schermo da 19".
Fine	Fine della durata ■ Tempo in Programmaz. ■ Ora effettiva in Esecuzione singola ed Esecuzione continua
Datum	Stato dell'origine del pezzo
UT	Stato degli utensili impiegati
Pgm	Stato del programma NC
Sts	Stato di lavorazione

Nella prima colonna è rappresentato lo stato di **Pallet, Attrezzatura** e **Programma** mediante icone.

Le icone hanno il seguente significato:

Icona	Significato
	Pallet, Attrezzatura o Programma è bloccato/a
	Pallet o Attrezzatura non abilitato/a per la lavorazione
	Questa riga è in corso di esecuzione nel modo operativo Esecuzione singola o Esecuzione continua e non è editabile
	In questa riga viene eseguita un'interruzione manuale del programma

Nella colonna **Programma** viene rappresentato il metodo di lavorazione utilizzando delle icone.

Le icone hanno il seguente significato:

Icona	Significato
Nessuna icona	Lavorazione orientata al pezzo
	Lavorazione orientata all'utensile ■ Inizio ■ Fine

Nelle colonne **Datum, UT e Pgm** lo stato viene rappresentato mediante icone.

Le icone hanno il seguente significato:

Icona	Significato
	Verifica terminata
	Verifica fallita, ad es. vita utile dell'utensile conclusa
	Verifica non ancora terminata
	Struttura programma non corretta, ad es. il pallet non contiene programmi subordinati
	Origine pezzo definita
	Verifica immissione È possibile assegnare un'origine pezzo al pallet o a tutti i programmi NC subordinati.



Avvertenze per l'uso

- Nel modo operativo **Programmaz.** la colonna **UT** è sempre vuota, in quanto il controllo numerico verifica lo stato soltanto nelle modalità **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**.
- Se la funzione Prova impiego utensile non è abilitata o attivata sulla macchina, nella colonna **Pgm** non è rappresentata alcuna icona.

Ulteriori informazioni: "Prova di impiego utensile", Pagina 149

Nelle colonne **Sts** viene rappresentato lo stato di lavorazione utilizzando delle icone.

Le icone hanno il seguente significato:

Icona	Significato
	Pezzo grezzo, necessaria lavorazione
	Lavorazione incompleta, necessaria ulteriore lavorazione
	Lavorazione completa, nessuna lavorazione più necessaria
	Salta lavorazione



Avvertenze per l'uso

- Lo stato di lavorazione viene automaticamente adattato durante la lavorazione
- Solo se nella tabella pallet è presente la colonna **W-STATUS**, è visibile la colonna **Sts** in **Batch Process Manager**

Ulteriori informazioni: "Lavorazione orientata all'utensile", Pagina 336

Apertura di Batch Process Manager



Consultare il manuale della macchina.

Con il parametro macchina **standardEditor** (N. 102902), il costruttore della macchina definisce l'editor standard che impiega il controllo numerico.

 
Modo operativo Programmaz.

Se il controllo numerico non apre la tabella pallet (.p) in Batch Process Manager come lista commesse, procedere come descritto di seguito.

- Selezionare la lista commesse desiderata



- Commutare il livello softkey



- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



 
- Premere il softkey **SELEZIONE EDITOR**
- Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Selezionare un editor.**



- Selezionare **BPM EDITOR**



- Confermare con il tasto **ENT**




- In alternativa premere il softkey **OK**
- Il controllo numerico apre la lista commesse in **Batch Process Manager.**

Modo operativo Esecuzione singola ed Esecuzione continua

Se il controllo numerico non apre la tabella pallet (.p) in Batch Process Manager come lista commesse, procedere come descritto di seguito.



 - Premere il tasto di **ripartizione dello schermo**



- Premere il tasto **BPM**
- Il controllo numerico apre la lista commesse in **Batch Process Manager.**

Softkey

Sono disponibili i seguenti softkey:



Consultare il manuale della macchina.
Il costruttore della macchina può configurare alcuni softkey.

Softkey	Funzione
	Apertura o chiusura della struttura ad albero
	Modifica della lista commesse aperta
	Mostra i softkey INSERISCI PRIMA , INSERISCI DOPO e RIMUOVI
	Spostamento riga
	Marcatura riga

Softkey	Funzione
	Annullamento selezione
	Inserimento di nuova voce Pallet, Attrezzatura o Programma prima della posizione in cui si trova il cursore
	Inserimento di nuova voce Pallet, Attrezzatura o Programma dopo la posizione in cui si trova il cursore
	Cancellazione di una riga o di un blocco
	Cambio finestra attiva
	Selezione di possibili immissioni da finestra in primo piano
	Reset stato di lavorazione a pezzo grezzo
	Selezione della lavorazione orientata al pezzo o all'utensile
	Attivazione o disattivazione dei necessari accessi manuali
	Avvio della Gestione utensili estesa
	Interruzione della lavorazione



Avvertenze per l'uso

- I softkey **GESTIONE UTENSILI** e **STOP INTERNO** sono presenti soltanto nelle modalità operative **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**.
- Se nella tabella pallet è presente la colonna **W-STATUS**, è disponibile il softkey **RESETTA STATO**.
- Se nella tabella pallet sono presenti le colonne **W-STATUS**, **METHOD** e **CTID**, è disponibile il softkey **METODO LAVORAZ.**

Ulteriori informazioni: "Lavorazione orientata all'utensile", Pagina 336

Creazione della lista commesse

Una nuova lista commesse può essere creata solo nella Gestione file.



Il nome del file di una lista di commesse deve iniziare sempre con una lettera.



- Premere il tasto **Programmazz.**



- Premere il tasto **PGM MGT**
- > Il controllo numerico apre la Gestione file.
- Premere il softkey **NUOVO FILE**



- Inserire il nome del file con estensione (.p)
- Confermare con il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico apre una lista commesse vuota in **Batch Process Manager**.
- Premere il softkey **INSERIRE RIMUOVI**



- Premere il softkey **INSERISCI DOPO**
- > Il controllo numerico visualizza i diversi tipi nella parte destra dello schermo
- Selezionare il tipo desiderato
 - **Pallet**
 - **Attrezzatura**
 - **Programma**
- > Il controllo numerico inserisce una riga vuota nella lista commesse.
- > Il controllo numerico visualizza il tipo selezionato sulla parte destra dello schermo.
- Definire le immissioni
 - **Nome:** inserire il nome direttamente o selezionarlo se presente nella finestra in primo piano
 - **Tabella origini:** se necessario, inserire l'origine direttamente o selezionarla nella finestra in primo piano
 - **Origine:** se necessario, inserire direttamente l'origine pezzo
 - **Bloccato:** la riga selezionata viene esclusa dalla lavorazione
 - **Consenso lavorazione:** abilitare la riga selezionata per la lavorazione



- Confermare le immissioni con il tasto **ENT**



- Ripetere eventualmente le operazioni eseguite
- Premere il softkey **EDIT**

Modifica della lista commesse

La lista commesse può essere modificata nel modo operativo **Programmaz.**, **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**.



Avvertenze per l'uso

- Se una lista commesse è selezionata nel modo operativo **Esecuzione singola** ed **Esecuzione continua**, non è possibile modificare la lista commesse nel modo operativo **Programmaz.**
- La modifica della lista commesse durante la lavorazione è possibile solo in determinate circostanze in quanto il controllo numerico definisce un'area protetta.
- I programmi NC nell'area protetta sono rappresentati in grigio chiaro.

In **Batch Process Manager** una riga nella lista commesse si modifica come descritto di seguito:

- Aprire la lista commesse desiderata



- Premere il softkey **EDIT**



- Posizionare il cursore sulla riga desiderata, ad es. **Pallet**

- > Il controllo numerico visualizza la riga selezionata in blu.
- > Il controllo numerico visualizza le immissioni modificabili sulla parte destra dello schermo.



- Premere eventualmente il softkey

 
CAMBIO FINESTRA

- > Il controllo numerico passa nella finestra attiva.
- Possono essere modificate le seguente immissioni:

- **Nome**
- **Tabella origini**
- **Origine**
- **Bloccato**
- **Consenso lavorazione**



- Confermare le immissioni con il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico acquisisce le modifiche.



- Premere il softkey **EDIT**

In **Batch Process Manager** una riga nella lista commesse si sposta come descritto di seguito:

- Aprire la lista commesse desiderata



- Premere il softkey **EDIT**



- Posizionare il cursore sulla riga desiderata, ad es. **Programma**

- > Il controllo numerico visualizza la riga selezionata in blu.



- Premere il softkey **SPOSTA**



- Premere il softkey **TAG**
- > Il controllo numerico marca la riga su cui si trova il cursore.



 
- Posizionare il cursore sulla posizione desiderata
- > Se il cursore si trova in un punto idoneo, il controllo numerico visualizza i softkey **INSERISCI PRIMA** e **INSERISCI DOPO**.



- Premere il softkey **INSERISCI PRIMA**
- > Il controllo numerico inserisce la riga nella nuova posizione.



- Premere il softkey **INDIETRO**



- Premere il softkey **EDIT**

9

Funzioni MOD


9.1 Funzione MOD

Tramite le funzioni MOD si possono selezionare ulteriori modalità di visualizzazione e di impostazione. È inoltre possibile inserire codici per abilitare l'accesso alle aree protette.

Selezione delle funzioni MOD

Per aprire il menu MOD, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Premere il tasto **MOD**
- ▶ Il controllo numerico apre una finestra in primo piano in cui sono visualizzate le funzioni MOD disponibili.

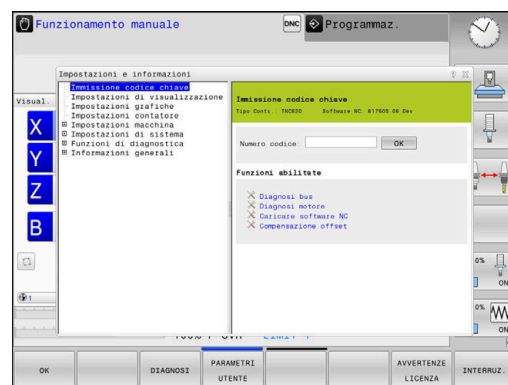

Modifica delle impostazioni

Nel menu MOD, oltre al comando mediante mouse, è possibile anche la navigazione da tastiera alfanumerica.

- ▶ Passare con il tasto Tab dall'area di immissione nella finestra destra alla selezione dei gruppi e delle funzioni nella finestra sinistra
- ▶ Selezionare la funzione MOD
- ▶ Passare nel campo di immissione con il tasto Tab o con il tasto ENT
- ▶ A seconda della funzione immettere il valore e confermare con **OK** oppure eseguire la selezione e confermare con **Conferma**

i Quando sono disponibili più possibilità di impostazione, si può visualizzare, premendo il tasto **GOTO**, una finestra che elenca tutte le possibilità di impostazione. Selezionare l'impostazione desiderata con il tasto **ENT**. Se non si desidera modificare l'impostazione, chiudere la finestra con il tasto **END**.

Uscita dalle funzioni MOD

Per uscire dal menu MOD, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Premere il softkey **FINE** o il tasto **END**
- ▶ Il controllo numerico chiude la finestra in primo piano.

Panoramica delle funzioni MOD

A seconda del modo operativo selezionato sono disponibili i seguenti gruppi con aree e funzioni subordinate:

Immissione codice chiave

- Codice chiave

Impostazioni di visualizzazione

- Visualizzatori di quote
- Unità di misura (mm/pollici) per visualizzazione di posizione
- Programmazione per MDI
- Visualizzazione dell'ora
- Visualizzazione della riga di informazioni

Impostazioni grafiche

- Tipo di modello
- Qualità modello

Impostazioni contatore

- Valore di conteggio attuale
- Valore di destinazione per contatore

Impostazioni macchina

- Cinematica
- Limiti di traslazione
- File impiego utensile
- Accesso esterno
- Configurazione volantino radio
- Configurazione sistemi di tastatura

Impostazioni di sistema


- Impostazione dell'ora di sistema
- Definizione del collegamento di rete
- Rete: configurazione IP

Funzioni di diagnostica

- Diagnosi bus
- TNCdiag
- Diagnosi motore
- Configurazione hardware
- Informazioni HeROS

Informazioni generali

- Informazioni sulla versione
- Info costruttore macchina
- Informazioni macchina
- Informazioni sulla licenza
- Tempi macchina

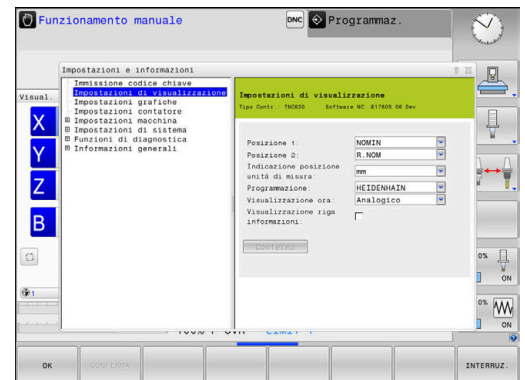

L'area **Info costruttore macchina** è disponibile dopo che il costruttore della macchina ha definito il parametro macchina **CfgOemInfo** (N. 131700).

L'area **Informazioni macchina** è disponibile dopo che il gestore della macchina ha definito il parametro macchina **CfgMachineInfo** (N. 131600).

9.2 Visualizzazione dei numeri software

Applicazione

Nell'area MOD **Informazioni sulle versioni** nel gruppo **Informazioni generali** il controllo numerico visualizza le seguenti informazioni software:

- **Tipo Contr.:** denominazione del controllo numerico (gestito da HEIDENHAIN)
- **NC-SW:** numero del software NC (gestito da HEIDENHAIN)
- **NCK:** numero del software NC (gestito da HEIDENHAIN)
- **PLC-SW:** numero o nome del software PLC (gestito dal costruttore della macchina)

9.3 Immissione del codice chiave

Applicazione

Per le seguenti funzioni il controllo numerico richiede il codice numerico:

Funzione	Codice
Selezione dei parametri utente	123
Configurazione dell'interfaccia Ethernet	NET123
Abilitazione delle funzioni speciali per programmazione dei parametri Q	555343
Reset dei codici chiave attivi	0

Il controllo numerico visualizza nella finestra con codice chiave se è attivo il blocco maiuscole.

Funzioni del costruttore della macchina nella finestra di dialogo del codice chiave

Nel menu MOD del controllo numerico vengono visualizzati due softkey **OFFSET ADJUST** e **UPDATE DATA**.

Con il softkey **OFFSET ADJUST** è possibile determinare automaticamente una tensione di offset necessaria per assi analogici e procedere successivamente al salvataggio.



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione può essere utilizzata esclusivamente dal personale addestrato.

Con il softkey **UPDATE DATA** il costruttore della macchina può eseguire gli aggiornamenti software sul controllo numerico.

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Durante l'esecuzione degli aggiornamenti software possono verificarsi perdite di dati in caso di procedura errata.

- Esecuzione di aggiornamenti software soltanto mediante le istruzioni
- Consultare il manuale della macchina

9.4 Caricamento della configurazione macchina

Applicazione

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

La funzione **RESTORE** sovrascrive definitivamente l'attuale configurazione macchina con i file di backup. Il controllo numerico non esegue alcun backup automatico dei file prima della funzione **RESTORE**. I dati sono quindi eliminati per sempre.

- ▶ Eseguire il backup della configurazione attuale della macchina prima della funzione **RESTORE**
- ▶ Utilizzare la funzione esclusivamente in accordo con il costruttore della macchina

Il costruttore della macchina può mettere a disposizione un backup con una configurazione macchina. Dopo l'immissione della parola chiave **RESTORE** è possibile caricare il backup sulla macchina o sulla stazione di programmazione.

Per caricare un backup, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare la funzione MOD **Immissione codice chiave**
- ▶ Inserire la parola chiave **RESTORE**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- ▶ Nella Gestione file del controllo numerico selezionare il file di backup (ad es. BKUP-2013-12-12_.zip)
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano con il backup.
- ▶ Premere l'arresto d'emergenza
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico avvia l'operazione di backup.

9.5 Selezione della visualizzazione di posizione


Applicazione

Per il modo operativo **Funzionamento manuale** e per i modi operativi **Esecuzione continua** ed **Esecuzione singola** si può intervenire sulla visualizzazione delle coordinate nel gruppo **Impostazioni di visualizzazione**.

La figura a destra illustra varie posizioni dell'utensile

- Posizione iniziale
- Posizione finale dell'utensile
- Origine pezzo
- Origine macchina

Per la visualizzazione delle posizioni del controllo numerico si possono selezionare le seguenti coordinate:

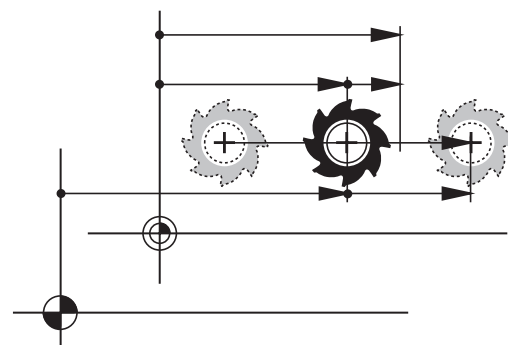

Display	Funzione
NOMIN	Posizione nominale; valore preimpostato dal controllo numerico
 La visualizzazione NOMIN e REALE si differenziano esclusivamente per l'errore di inseguimento.	
REALE	Posizione reale; posizione utensile attuale
 Consultare il manuale della macchina. Il costruttore della macchina definisce se la visualizzazione NOMIN e REALE divergono dal sovrametallo DL della chiamata utensile dalla posizione programmata.	
RIF. REALE	Posizione di riferimento; posizione reale riferita al punto zero macchina
RIF. NOM	Posizione di riferimento; posizione nominale riferita all'origine macchina
INSEG	Errore di inseguimento; differenza tra posizione nominale e reale
DISREA	Distanza residua rispetto alla posizione programmata nel sistema di coordinate di immissione; differenza tra posizione reale e finale Esempi con ciclo 11: ▶ Fattore di scala 0.2 ▶ L IX+10 > La visualizzazione DISREA visualizza 10 mm. > Il fattore di scala non ha alcun effetto. Esempi con ciclo 11 e piano di lavoro ruotato: ▶ Rotazione A a 45° ▶ Fattore di scala 0.2 ▶ L IX+10 > La visualizzazione DISREA visualizza 10 mm. > Il fattore di scala e la rotazione non hanno alcun effetto.

Display	Funzione
DISREF	Distanza residua rispetto alla posizione programmata nel sistema di coordinate della macchina; differenza tra posizione reale e finale Esempi con ciclo 11: ▶ Fattore di scala 0.2 ▶ L IX+10 > La visualizzazione DISREF visualizza 2 mm. > Il fattore di scala ha effetto sul percorso e quindi sulla visualizzazione. Esempi con ciclo 11 e piano di lavoro ruotato: ▶ Rotazione A a 45° ▶ Fattore di scala 0.2 ▶ L IX+10 > La visualizzazione DISREF visualizza 1.4 mm nell'asse X e Z. > Il fattore di scala e la rotazione hanno effetto sul percorso e quindi sulla visualizzazione.
M118	Percorsi eseguiti con la funzione correzione del posizionamento con volantino (M118) Con la funzione MOD Posizione 1 si seleziona l'indicazione di posizione nella visualizzazione di stato. Con la funzione MOD Posizione 2 si seleziona l'indicazione di posizione nella visualizzazione di stato supplementare.

9.6 Selezione del sistema di misura

Applicazione

Con la funzione MOD **Indicazione posizione unità di misura** nel gruppo **Impostazioni di visualizzazione** si definisce se il controllo numerico visualizza le coordinate in mm o pollici.

- Sistema di misura metrico: ad es. X = 15,789 (mm)
Visualizzazione con 3 cifre dopo la virgola
- Sistema di misura in pollici: ad es. X = 0,6216 (inch)
Visualizzazione con 4 cifre dopo la virgola

Se è attiva la visualizzazione in pollici, anche l'avanzamento viene visualizzato dal controllo numerico in pollici/min. In un programma in pollici i valori di avanzamento devono essere introdotti moltiplicati per un fattore 10.

9.7 Impostazioni grafiche

Con la funzione MOD **Parametri di simulazione** nel gruppo **Impostazioni grafiche** è possibile selezionare il tipo e la qualità del modello.

Per definire le impostazioni grafiche, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare nel menu MOD il gruppo **Impostazioni grafiche**
- ▶ Selezionare **Tipo di modello**
- ▶ Selezionare **Qualità modello**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni selezionate.


Nel modo operativo **Prova programma** il controllo numerico visualizza le icone delle impostazioni grafiche attive.

Nella funzione MOD **Parametri di simulazione** sono disponibili le seguenti Impostazioni:

Tipo di modello

Icona	Selezione	Proprietà	Applicazione
	3D	definizione molto dettagliata complessità in termini di tempo e di memoria	lavorazione di fresatura con sotto-squadra,
	2.5D	rapidità	lavorazione di fresatura senza sotto-squadra
	Nessun modello	estrema rapidità	grafica a linee

 Qualità modello

Icona	Selezione	Proprietà
	molto alta	■ alta velocità di trasmissione dei dati ■ rappresentazione precisa della geometria utensile ■ rappresentazione di punti finali blocco e numeri blocco
	alta	■ alta velocità di trasmissione dei dati ■ rappresentazione precisa della geometria utensile
	media	■ media velocità di trasmissione dei dati ■ approssimazione della geometria utensili
	bassa	■ bassa velocità di trasmissione dei dati ■ ridotta approssimazione della geometria utensili

Importante per le Impostazioni grafiche

Oltre alle impostazioni MOD, il risultato della simulazione dipende molto dal programma NC. La qualità massima del modello e il programma di lavorazione simultanea a 5 assi con numerosi blocchi NC molto brevi possono rallentare la velocità di simulazione.

Al contrario con una qualità molto bassa del modello è possibile ottenere un risultato distorto della simulazione se blocchi NC molto brevi non sono da considerare a causa della bassa risoluzione.

HEIDENHAIN raccomanda le seguenti impostazioni:

- Visualizzazione rapida di un programma a 3 assi o verifica della eseguibilità di un programma NC
 - **Tipo di modello:** 2.5D
 - **Qualità modello:** media
- Verifica del programma NC con l'ausilio della simulazione grafica
 - **Tipo di modello:** 3D
 - **Qualità modello:** molto alta

9.8 Impostazione del contatore

Con la funzione MOD **Contatore** nel gruppo **Impostazioni contatore** è possibile modificare il valore di conteggio attuale (valore reale) e il valore di destinazione (valore nominale).

Per definire il contatore procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare nel menu MOD il gruppo **Impostazioni contatore**
- ▶ Definire il **Valore di conteggio attuale**
- ▶ Definire il **Valore di destinaz. x contatore**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni selezionate.

Il controllo numerico acquisisce i valori definiti nella visualizzazione di stato.

Nelle funzioni MOD **Contatore** sono disponibili i seguenti softkey:

Softkey	Funzione
	Reset del valore di conteggio
	Incremento del valore di conteggio
	Riduzione del valore di conteggio

Con un mouse collegato è possibile inserire anche direttamente i valori desiderati.

Ulteriori informazioni: "Definizione del contatore", Pagina 324

9.9 Modifica delle impostazioni della macchina

Selezione della cinematica



Consultare il manuale della macchina.

La funzione **Cinematica** viene configurata e abilitata dal costruttore della macchina.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Tutte le cinematiche salvate possono essere selezionate anche come cinematica macchina attiva. In seguito vengono eseguiti tutti i movimenti e tutte le lavorazioni con la cinematica selezionata. Per tutti i movimenti successivi degli assi sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Impiegare la funzione **Cinematica** esclusivamente nel modo operativo **Prova programma**
- ▶ Impiegare la funzione **Cinematica** solo all'occorrenza per la selezione della cinematica attiva della macchina

Con la funzione MOD **Cinematica** nel gruppo **Impostazioni macchina** è possibile selezionare per la prova del programma una cinematica diversa da quella attiva della macchina. Questa funzione consente quindi di testare i programmi NC la cui cinematica non coincide con la cinematica attiva della macchina.

Il costruttore della macchina deve definire e abilitare le diverse cinematiche. Se si seleziona una cinematica per la prova del programma, questo non influisce sulla cinematica della macchina.

Per modificare la cinematica, procedere come indicato di seguito:

- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Selezionare la funzione **Cinematica**
- ▶ Selezionare la cinematica nel canale **SIM**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva la cinematica selezionata per il modo operativo **Prova programma**.



Tenere presente che per verificare il pezzo deve essere selezionata la cinematica corretta nella Prova programma.

Immissione dei limiti di traslazione



Consultare il manuale della macchina.

La funzione **Limiti di traslazione** viene configurata e abilitata dal costruttore della macchina.

Con la funzione MOD **Limiti di traslazione** nel gruppo **Impostazioni macchina** è possibile limitare il percorso di traslazione effettivamente utilizzabile all'interno del campo di traslazione massimo. È possibile definire in qualsiasi asse i limiti di traslazione ad es. per proteggere un'apparecchiatura da una collisione.


Per definire i limiti di traslazione, procedere come indicato di seguito.

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Selezionare la funzione **Limiti di traslazione**
- Definire il valore nella colonna **Limite inferiore** o **Limite superiore**
oppure
- Confermare la posizione corrente con il softkey **CONFERMA POSIZIONE REALE**
- Premere il softkey **CONFERMA**
- > Il controllo numerico verifica la validità dei valori definiti.
- Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva i limiti di traslazione definiti.



Note operative

- La zona di sicurezza è automaticamente attiva non appena viene impostato un limite di traslazione valido in un asse. Le impostazioni rimangono invariate anche dopo il riavvio del controllo numerico.
- I limiti di traslazione possono essere disattivati soltanto cancellando tutti i valori o premendo il softkey **SVUOTA TUTTO**.

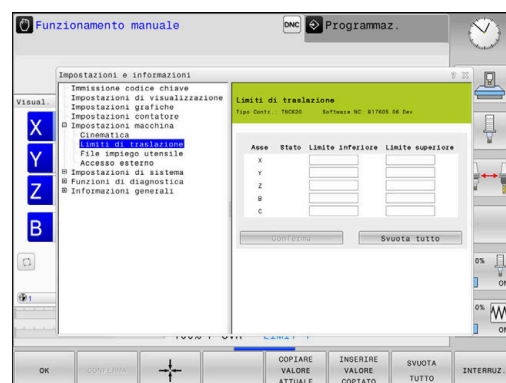

Finecorsa software per assi modulo

Se vengono impostati finecorsa software per assi modulo, devono essere verificate le seguenti condizioni generali:

- Il limite inferiore è maggiore di -360° e minore di $+360^\circ$
- Il limite superiore è negativo e minore di $+360^\circ$
- Il limite inferiore non è maggiore del limite superiore
- Il limite inferiore e superiore si differenziano di meno di 360°

Se non sono rispettate le condizioni generali, l'asse modulo non può essere spostato. TNC 620 emette un messaggio d'errore.

Un movimento per finecorsa modulo attivi viene sempre consentito se la posizione di destinazione o una posizione equivalente si trova all'interno dell'area ammessa. Equivalenti sono pertanto quelle posizioni che si differenziano dalle posizioni di destinazione di un offset di $n \cdot 360^\circ$ (dove n è un numero intero qualsiasi). La direzione di movimento si delinea automaticamente in quanto a parte l'eccezione illustrata di seguito è sempre possibile raggiungere soltanto una delle posizioni equivalenti.

Esempio:

per l'asse modulo C sono impostati i finecorsa -80° e $+80^\circ$. L'asse è a 0° . Se è programmato **L C+320**, l'asse C si sposta a -40° .

Se un'asse si trova al di fuori dei finecorsa, può essere sempre traslato soltanto nella direzione del finecorsa più prossimo.

Esempio:

sono impostati i finecorsa -90° e $+90^\circ$. L'asse è a -100° .

In tal caso l'asse C deve muoversi con il movimento successivo nella direzione positiva affinché venga traslato **L C+15** mentre **L C-15** porta a una violazione dei finecorsa.

Eccezione:

l'asse si trova esattamente al centro dell'area vietata, la distanza da entrambi i finecorsa è quindi uguale. In questo caso è possibile traslare in entrambe le direzioni. Ne risulta la particolarità che possono essere raggiunte due posizioni equivalenti se la posizione di destinazione si trova all'interno dell'area ammessa. In tal caso viene raggiunta la posizione equivalente più prossima, ossia viene seguito il percorso più breve. Se entrambe le posizioni equivalenti si trovano alla medesima distanza (ossia distano di 180°), la direzione di movimento viene selezionata in base al valore programmato.

Esempio:

i finecorsa sono impostati a $C-90^\circ$, $C+90^\circ$ e l'asse C si trova a 180° .

Se è programmato **L C+0**, l'asse C si sposta a 0. Lo stesso vale in caso di programmazione di **L C-360** ecc. Se è programmato invece **L C+360** (o **L C+720** ecc.), l'asse C si sposta a 360° .

Creazione del file di impiego utensile



Consultare il manuale della macchina.

La funzione Prova impiego utensile è abilitata dal costruttore della macchina.

Con la funzione MOD **File impiego utensile** nel gruppo **Impostazioni macchina** si definisce se il controllo numerico deve creare un file d'impiego utensile mai, una volta o sempre. Le impostazioni si definiscono per Prova programma ed Esecuzione singola.

Per modificare le impostazioni del file di impiego utensile, procedere come descritto di seguito.

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Selezionare la funzione **File impiego utensile**
- Selezionare l'impostazione per **Esecuzione continua / Esecuzione singola**
- Selezionare l'impostazione per **Prova programma**
- Premere il softkey **CONFERMA**
- Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni definite.

Abilitazione e blocco dell'accesso esterno



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può configurare le possibilità di accesso esterne.

Funzione correlata alla macchina: con il softkey **TNCOPT** è possibile consentire o bloccare l'accesso per un software esterno di diagnostica e messa in servizio.


Con la funzione MOD **Accesso esterno** nel gruppo **Impostazioni macchina** è possibile abilitare o bloccare l'accesso al controllo numerico. Se si blocca l'accesso esterno, non è più possibile collegarsi con il controllo numerico. Non si può quindi scambiare alcun dato tramite una rete o un collegamento seriale, ad es. con il software **TNCremo**.

Bloccare l'accesso esterno come descritto di seguito:

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Selezionare la funzione **Accesso esterno**
- Impostare il softkey **ACCESSO ESTERNO ON/OFF** su **OFF**
- Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni.



Non appena si accede dall'esterno al controllo numerico, il controllo numerico visualizza la seguente icona:

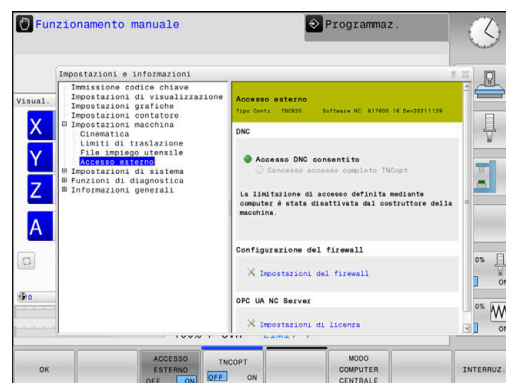

Controllo degli accessi specifici del PC

Se il costruttore della macchina ha configurato la verifica degli accessi specifici del PC (parametro macchina **CfgAccessControl** N. 123400), è possibile consentire l'accesso per un massimo di 32 dei collegamenti abilitati.

Creare un nuovo collegamento come descritto di seguito:

- Premere il softkey **AGGIUNGI NUOVO**
- > Il controllo numerico apre quindi una finestra di immissione in cui è possibile inserire i dati di collegamento.

Impostazioni di accesso

Nome host	Nome host del PC esterno
IP host	Indirizzo di rete del PC esterno
Descrizione	Informazione supplementare Il testo viene visualizzato nella lista riassuntiva.

Tipo:

Ethernet	Collegamento di rete
Com 1	Interfaccia seriale 1
Com 2	Interfaccia seriale 2

Diritti di accesso:


Chiedi	Con accesso esterno il controllo numerico apre un dialogo di interrogazione
Rifiuta	Nessun accesso di rete consentito
Consenti	Accesso di rete consentito senza alcuna domanda

i Se è attiva la Gestione utenti, è possibile realizzare solo connessioni di rete sicure tramite SSH. Il controllo numerico blocca automaticamente le connessioni LSV2 tramite le interfacce seriali (COM1 e COM2) come pure le connessioni di rete senza identificazione dell'utente. Con i parametri macchina **allowUnsecureLsv2** (N. 135401) e **allowUnsecureRpc** (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

Se a un collegamento si assegna il privilegio di accesso **Chiedi** e si verifica un accesso da questo indirizzo, il controllo numerico apre una finestra in primo piano.

Nella finestra di dialogo decidere se consentire o rifiutare l'accesso esterno:

Accesso esterno	Autorizzazione
Sì	consentito una volta
Sempre	consentito permanentemente

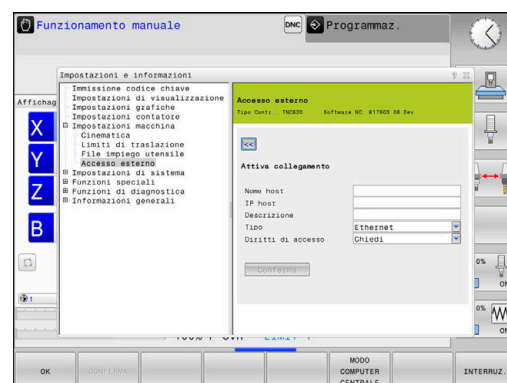

Accesso esterno	Autorizzazione
Mai	rifiutato permanentemente
No	rifiutato una volta



Nella lista riassuntiva, un simbolo verde contraddistingue il collegamento attivo.

I collegamenti senza autorizzazione di accesso vengono rappresentati in grigio nella lista riassuntiva.

Modalità computer centrale



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Con il softkey **MODO CENTRALE** si trasferisce il controllo a un computer centrale esterno per eseguire ad es. programmi NC.

Per poter avviare la modalità host computer, valgono tra gli altri i seguenti presupposti:

- Finestre di dialogo quali **GOTO** o **Lett. bloc** chiuse
- Nessuna esecuzione programma attiva
- Volantino non attivo

Avviare la modalità host computer come descritto di seguito:

- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Selezionare la funzione **Accesso esterno**
- ▶ Premere il softkey **MODO CENTRALE**
- > Il controllo numerico visualizza una pagina vuota dello schermo con la finestra in primo piano **Modalità computer centrale attiva**.



Il costruttore della macchina è in grado di definire se la modalità computer centrale può essere attivata automaticamente dall'esterno.

Terminare la modalità host computer come descritto di seguito:

- ▶ Premere di nuovo il softkey **MODO CENTRALE**
- > Il controllo numerico chiude la finestra in primo piano.

Consenso della connessione sicura

Con il softkey **CERTIF. MANAGEMENT** si apre la finestra **Certificati e codici**. Questa finestra consente di definire le impostazioni per connessioni sicure tramite SSH.

Ulteriori informazioni: "Autenticazione utente di applicazioni esterne", Pagina 459

9.10 Configurazione sistemi di tastatura

Introduzione



Consultare il manuale della macchina.

Con il parametro macchina **CfgHardware** (N. 100102) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico visualizza o nasconde i sistemi di tastatura nella finestra **Configurazione encoder**.

Il controllo numerico consente la creazione e la gestione di diversi sistemi di tastatura. A seconda del tipo di sistema di tastatura sono disponibili le seguenti possibilità per creare il sistema di tastatura:

- Sistema di tastatura utensile TT con trasmissione via radio: creazione tramite funzione MOD
- Sistema di tastatura utensile TT con trasmissione via cavo o a infrarossi: creazione tramite funzione MOD o voce nei parametri macchina
- Sistema di tastatura 3D TS con trasmissione via radio: creazione tramite funzione MOD
- Sistema di tastatura 3D TS con trasmissione via cavo o a infrarossi: creazione tramite funzione MOD, Gestione utensili o tabella di tastatura

Ulteriori informazioni: "Tabella di tastatura", Pagina 153

I sistemi di tastatura possono essere configurati con la funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura** nel gruppo **Impostazioni macchina**.

Per aprire la funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura**, procedere come indicato di seguito:

- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Selezionare la funzione **Configurazione sistemi di tastatura**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano per la configurazione delle apparecchiature sul terzo desktop.

Creazione del sistema di tastatura via radio



Consultare il manuale della macchina.

Per consentire al controllo numerico di identificare i sistemi di tastatura via radio, è necessaria una unità di trasmissione e ricezione **SE 661** con interfaccia EnDat.

Nella funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura** sono riportati sul lato sinistro i sistemi di tastatura già configurati. Se non si visualizzano tutte le colonne, è possibile spostare con la barra di scorrimento la vista o spostare la linea di separazione tra la parte sinistra e destra dello schermo utilizzando il mouse.

Per creare un nuovo sistema di sistema di tastatura con trasmissione via radio, procedere come descritto di seguito.

► Posizionare il cursore sulla riga di **SE 661**

► Selezione del canale radio



- Premere il softkey **COLLEGA SIS. TAST.**
- > Il controllo numerico visualizza nella finestra di dialogo le operazioni successive.
- Seguire il dialogo:
 - Rimuovere la batteria del sistema di tastatura
 - Inserire la batteria nel sistema di tastatura
- > Il controllo numerico collega il sistema di tastatura e crea una nuova riga nella tabella.

Creazione del sistema di tastatura nella funzione MOD

 
Un sistema di tastatura 3D con trasmissione via cavo o a infrarossi si può creare nella tabella di tastatura, nella Gestione utensili o nella funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura**.

I sistemi di tastatura utensile possono essere definiti anche tramite il parametro **CfgTT** (N. 122700).

Nella funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura** sono riportati sul lato sinistro i sistemi di tastatura già configurati. Se non si visualizzano tutte le colonne, è possibile spostare con la barra di scorrimento la vista o spostare la linea di separazione tra la parte sinistra e destra dello schermo utilizzando il mouse.

Creazione del sistema di tastatura 3D

Per creare un nuovo sistema di tastatura 3D, procedere come descritto di seguito.



- Premere il softkey **CREA TS**
- > Il controllo numerico crea una nuova riga nella tabella.
- Evidenziare eventualmente la riga con il cursore
- Inserire i dati del sistema di tastatura sulla parte destra
- > Il controllo numerico salva i dati immessi nella tabella di tastatura.

Creazione del sistema di tastatura utensile

Per creare un sistema di tastatura utensile, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Premere il softkey **CREA TT**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Inserire il nome univoco del sistema di tastatura
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico crea una nuova riga nella tabella.
- ▶ Evidenziare eventualmente la riga con il cursore
- ▶ Inserire i dati del sistema di tastatura sulla parte destra
- > Il controllo numerico salva i dati immessi nei parametri macchina.

Configurazione del sistema di tastatura via radio

Nella funzione MOD **Configurazione sistemi di tastatura** il controllo numerico visualizza sul lato destro dello schermo le informazioni sui singoli sistemi di tastatura. Alcune di queste informazioni sono visibili e configurabili anche con sistemi di tastatura a infrarossi.

Scheda	Sistema di tastatura 3D TS	Sistema di tastatura utensile TT
Dati di lavoro	Dati dalla tabella di tastatura	Dati dai parametri macchina
Proprietà	Dati di collegamento e funzioni diagnostiche	Dati di collegamento e funzioni diagnostiche

I dati della tabella di tastatura possono essere modificati evidenziando la riga con il cursore e sovrascrivendo il valore attuale.

I dati dei parametri macchina possono essere modificati soltanto immettendo il codice numerico.

Modifica delle proprietà

Per modificare le proprietà di un sistema di tastatura, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Portare il cursore sulla riga del sistema di tastatura
- ▶ Selezionare la scheda Proprietà
- Il controllo numerico visualizza le proprietà del sistema di tastatura selezionato.
- ▶ Modificare la proprietà desiderata tramite softkey

In funzione della riga su cui si trova il cursore sono previste le seguenti possibilità:

Softkey	Funzione
SELEZIONA DEFLESS.	Selezione del segnale di tastatura
SELEZIONA CANALE	Selezione del canale radio Selezionare il canale con la migliore trasmissione via radio e prestare attenzione alle sovrapposizioni con altre macchine o con il volantino radio.
CAMBIA CANALE	Cambio del canale radio
RIMUOVI SIS. TAST.	Cancellazione dei dati del sistema di tastatura Il controllo numerico cancella la voce della funzione MOD e della tabella di tastatura o dei parametri macchina.
SOSTIT. SIS. TAST.	Memorizzazione del nuovo sistema di tastatura nella riga attiva Il controllo numerico sovrascrive automaticamente il numero di serie del sistema di tastatura sostituito con il nuovo numero.

Softkey	Funzione
SELEZIONA SE	Selezione dell'unità di trasmissione e ricezione SE
SELEZIONA POTENZA IR	Selezione dell'intensità del segnale a infrarossi L'intensità deve essere modificata soltanto se si verificano disturbi.
SELEZIONA POTENZA RADIO	Selezione dell'intensità del segnale via radio L'intensità deve essere modificata soltanto se si verificano disturbi.

L'impostazione di connessione **Accensione/Spegnimento** è predefinita dal tipo di sistema di tastatura. In **Deflessione** è possibile selezionare la modalità di trasmissione del segnale da parte del sistema durante la tastatura.

Deflessione	Significato
IR	Selezione di tastatura infrarossi
Radio	Segnale di tastatura radio
Radio+IR	Il controllo numerico sceglie il segnale di tastatura

Nella scheda Proprietà è possibile attivare tramite softkey il sistema di tastatura ad es. per testare la connessione radio.




Se si attiva la connessione radio del sistema di tastatura manualmente tramite softkey, il segnale rimane invariato anche dopo un cambio utensile. La connessione radio deve essere di nuovo disattivata manualmente.

Dati correnti sistema di tastatura radio

Nel campo Dati attuali sistema di tastatura radio, il controllo numerico visualizza le seguenti informazioni:

Display	Significato
NO.	Numero nella tabella di tastatura
Tipo	Tipo di tastatore
Stato	Sistema di tastatura attivo o inattivo
Intensità del segnale	Indicazione dell'intensità del segnale nel diagramma a barre La connessione migliore fino ad ora identificata è visualizzata dal controllo numerico con barre piene.
Deflessione	Stilo deflesso o non deflesso
Collisione	Collisione o nessuna collisione rilevata
Stato batteria	Indicazione della qualità della batteria In caso di carica al di sotto della barra indicata, il controllo numerico emette un'avvertenza.

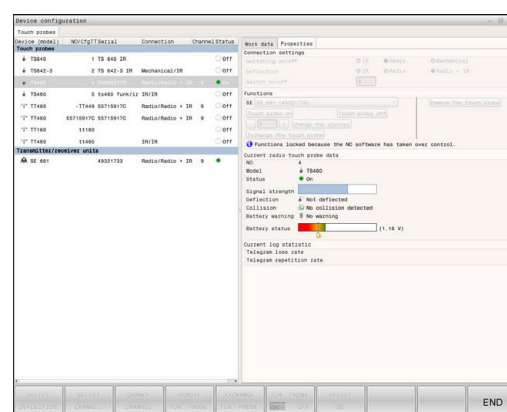

9.11 Configurazione del volantino radio HR 550FS

Applicazione



Questa finestra di dialogo di configurazione è gestita dal sistema operativo HEROS.

Se si modifica la lingua di dialogo sul controllo numerico, è eventualmente necessario riavviare il controllo numerico per attivare la nuova lingua.

Il volantino radio HR 550FS può essere configurato tramite il softkey **IMPOSTA REMOTO**. Sono disponibili le funzioni riportate di seguito:

- Assegnazione del volantino a un determinato supporto
- Impostazione canale radio
- Analisi della gamma di frequenze per la definizione del migliore canale radio
- Impostazione potenza di trasmissione
- Informazioni statistiche per qualità di trasmissione



Ogni variazione o modifica non espressamente autorizzata dalla parte responsabile per la conformità, può comportare la perdita della licenza di esercizio dell'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme alla parte 15 delle direttive FCC e relativa/e norma/e RSS di Industry Canada per apparecchiature non soggette a licenza.

L'esercizio è soggetto alle seguenti condizioni:


- 1 L'apparecchiatura non deve causare alcuna interferenza dannosa.
- 2 L'apparecchiatura deve essere in grado di resistere a qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono comportare la compromissione del funzionamento.

Assegnazione del volantino a un determinato supporto

Per assegnare un volantino a un determinato supporto, il supporto deve essere collegato con l'hardware del controllo numerico.

Per assegnare un volantino a un determinato supporto, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Posizionare il volantino radio nel supporto
- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Premere il softkey **IMPOSTA REMOTO**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare il pulsante **Colleg. volant.**
- > Il controllo numerico salva il numero di serie del volantino radio inserito e lo visualizza nella finestra di configurazione a sinistra accanto al pulsante **Colleg. volant.**
- ▶ Selezionare il pulsante **FINE**
- > Il controllo numerico salva la configurazione.


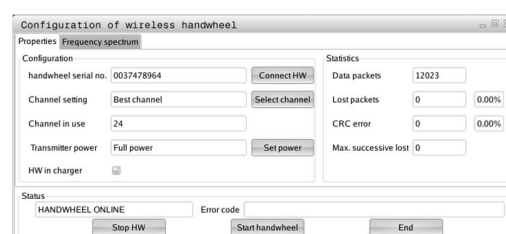


Impostazione del canale radio

In caso di avvio automatico del volantino radio, il controllo numerico cerca di selezionare il canale radio che fornisce il segnale migliore.

Per impostare il canale radio procedere come descritto di seguito:

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Premere il softkey **IMPOSTA REMOTO**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- Selezionare la scheda **Spettro di frequenza**
- Selezionare il pulsante **Arrest. volant.**
- > Il controllo numerico arresta il collegamento al volantino radio e determina lo spettro di frequenze aggiornato per tutti i 16 canali disponibili.
- Contrassegnare il numero del canale con il minimo traffico radio (barra più piccola)
- Selezionare il pulsante **Avvio volantino**
- > Il controllo numerico ripristina la connessione al volantino radio.
- Selezionare la scheda **Proprietà**
- Selezionare il pulsante **Selez. canale**
- > Il controllo numerico visualizza tutti i numeri di canale disponibili.
- Selezionare il numero del canale con il minimo traffico radio
- Selezionare il pulsante **FINE**
- > Il controllo numerico salva la configurazione.

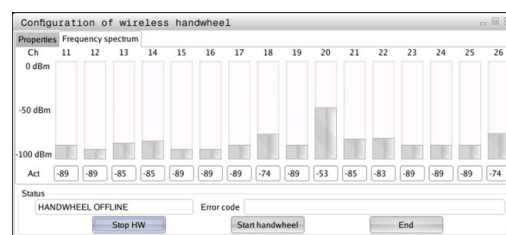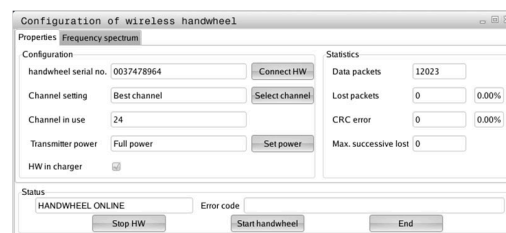


Impostazione del canale radio



Riducendo la potenza di trasmissione diminuisce anche la portata del volantino radio.

Per impostare la potenza di trasmissione del volantino, procedere come descritto di seguito.

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Premere il softkey **IMPOSTA REMOTO**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- Selezionare il pulsante **Imposta potenza**
- > Il controllo numerico visualizza le tre impostazioni di potenza disponibili.
- Selezionare l'impostazione della potenza desiderata
- Selezionare il pulsante **FINE**
- > Il controllo numerico salva la configurazione.

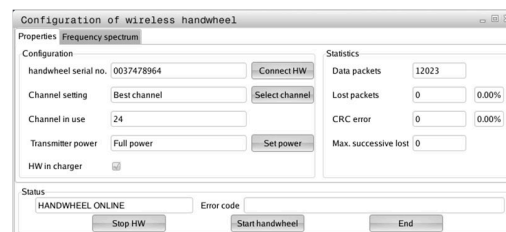

Statistica

Per visualizzare i dati statistici, procedere come descritto di seguito:

- Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- Premere il softkey **IMPOSTA REMOTO**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.

In **Statistica** il controllo numerico visualizza le informazioni sulla qualità di trasmissione.


Il volantino radio reagisce con un arresto d'emergenza in caso di una qualità di ricezione limitata che non è più in grado di garantire un perfetto arresto sicuro degli assi.

Il valore **Max. seq. perduta** fornisce indicazione su una qualità di ricezione limitata. Se durante il normale funzionamento del volantino radio all'interno del raggio di impiego desiderato il controllo numerico visualizza ripetutamente valori maggiori a 2, sussiste l'elevato pericolo di una indesiderata interruzione della connessione.

In tali casi cercare di migliorare la qualità di trasmissione selezionando un altro canale oppure aumentare la potenza di trasmissione.

Ulteriori informazioni: "Impostazione del canale radio", Pagina 373

Ulteriori informazioni: "Impostazione del canale radio", Pagina 373

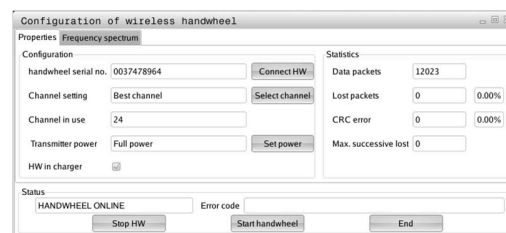

9.12 Modifica delle impostazioni del sistema

Impostazione dell'ora di sistema

Con la funzione MOD **Imposta ora di sistema** nel gruppo **Impostazioni di sistema** si può impostare il fuso orario, la data e l'ora manualmente o con l'aiuto di una funzione di sincronizzazione server NTP.

Per regolare manualmente l'ora di sistema, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare nel menu MOD il gruppo **Impostazioni di sistema**
- ▶ Premere il softkey **IMPOSTAZ. ORA**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare nel campo **Fuso orario** il fuso orario desiderato
- ▶ Premere eventualmente il softkey **NTP off**
- > Il controllo numerico attiva la casella di controllo **Impostazione manuale ora.**
- ▶ Modificare eventualmente data e ora
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni.

Per impostare l'ora di sistema con l'aiuto di un server NTP, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare nel menu MOD il gruppo **Impostazioni di sistema**
- ▶ Premere il softkey **IMPOSTAZ. ORA**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare nel campo **Fuso orario** il fuso orario desiderato
- ▶ Premere eventualmente il softkey **NTP on**
- > Il controllo numerico attiva la casella di controllo **Sincronizzazione ora tramite server NTP.**
- ▶ Inserire il nome host o l'URL di un server NTP
- ▶ Premere il softkey **Aggiungere**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico salva le impostazioni.

9.13 Funzioni di diagnostica

Diagnosi bus



Questa funzione è protetta da un codice chiave.
Utilizzare questa funzione soltanto in accordo con il costruttore della macchina!

Nel gruppo **Funzioni di diagnostica** il costruttore della macchina può leggere i dati del sistema bus nell'area MOD **Diagnosi bus**.

TNCdiag



Utilizzare questa funzione soltanto in accordo con il costruttore della macchina!

Nel gruppo **Funzioni di diagnostica** il controllo numerico visualizza nell'area MOD **TNCdiag** le informazioni di stato e diagnostica di componenti HEIDENHAIN.



Per ulteriori informazioni consultare la documentazione di **TNCdiag**.

Configurazione dell'hardware



Utilizzare questa funzione soltanto in accordo con il costruttore della macchina!

Nel gruppo **Funzioni di diagnostica** il controllo numerico visualizza nell'area MOD **Configurazione hardware** la configurazione nominale e reale dell'hardware in **HwViewer**.

Apri automaticamente la finestra di errori se il controllo numerico identifica una modifica hardware. Con l'ausilio dei softkey visualizzati è possibile aprire **HwViewer**.

Il componente hardware modificato è evidenziato mediante colori.

Informazioni HEROS

Nel gruppo **Funzioni di diagnostica** il controllo numerico visualizza i dettagli del sistema operativo nell'area MOD **Informazioni HeROS**.

Oltre alle informazioni sul tipo di controllo numerico e sulla versione software, questa area MOD visualizza l'utilizzo corrente di CPU e memoria.

9.14 Visualizzazione dei tempi operativi

Applicazione


Nell'area MOD **TEMPI MACCHINA** nel gruppo **Informazioni generali** il controllo numerico visualizza i seguenti tempi macchina:

Tempo operativo	Significato
CONTROLLO ON	Tempo operativo del controllo dalla messa in funzione
MACCHINA ON	Tempo operativo della macchina dalla messa in funzione
ESECUZIONE PROGRAMMA	Tempo operativo per l'esercizio controllato dalla messa in funzione



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina ha la facoltà di visualizzare anche altri tempi.

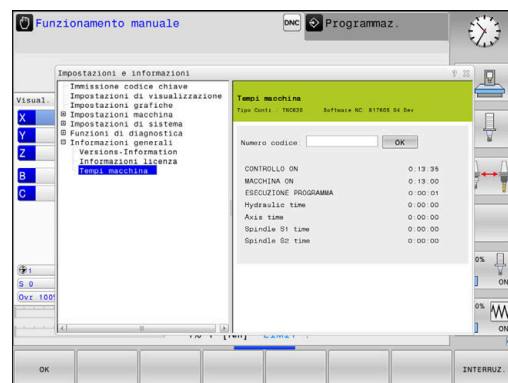

10

Funzioni HEROS

10.1 Remote Desktop Manager (Opzione #133)

Introduzione

Remote Desktop Manager consente di visualizzare sullo schermo del controllo numerico computer esterni collegati tramite Ethernet e comandarli dal controllo numerico. Inoltre i programmi possono essere avviati in modo mirato in HEROS oppure possono essere visualizzate le pagine Web di un server esterno.

Come PC con Windows, HEIDENHAIN offre IPC 6641. Con il supporto del PC con Windows IPC 6641 è possibile avviare e comandare applicazioni basate su Windows direttamente dal controllo numerico.

Sono disponibili le seguenti possibilità di collegamento:

- **Windows Terminal Service (RemoteFX):** rappresenta sul controllo numerico il desktop di un computer Windows remoto
- **VNC:** collegamento di un computer esterno. Rappresenta sul controllo numerico il desktop di un computer Windows, Apple o Unix remoto
- **Arresto/Riavvio di un computer:** configurazione dell'arresto automatico di un PC con Windows
- **WEB:** solo per utenti autorizzati
- **SSH:** abilitato solo per utenti autorizzati
- **XDMCP:** abilitato solo per utenti autorizzati
- **Collegamento personalizzato:** solo per utenti autorizzati



HEIDENHAIN garantisce il funzionamento di un collegamento tra HeROS 5 e IPC 6641.
Combinazioni e collegamenti diversi non sono garantiti.



Se si impiega TNC 620 con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 481

Configurazione del collegamento – Windows Terminal Service (RemoteFX)

Configurazione di computer esterni



Per il collegamento con Windows Terminal Service non è richiesto alcun software supplementare per il computer esterno.

Configurare il computer esterno come descritto di seguito, ad esempio nel sistema operativo Windows 7:

- ▶ Dopo aver premuto il pulsante Start di Windows selezionare tramite la barra delle applicazioni l'opzione **Pannello di controllo**.
- ▶ Selezionare l'opzione **Sistema e sicurezza**
- ▶ Selezionare l'opzione **Sistema**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni remote**
- ▶ Nella sezione **Assistenza remota** attivare la funzione **Consenti collegamento per supporto remoto con questo computer**
- ▶ Nella sezione **Desktop remoto** attivare la funzione **Consenti collegamenti di computer sui quali viene eseguita una versione qualsiasi di Desktop remoto**
- ▶ Confermare le impostazioni con **OK**

Configurazione del controllo numerico

Il controllo numerico viene configurato come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Remote Desktop Manager**
- > Il controllo numerico apre **Remote Desktop Manager**.
- ▶ Premere **Nuovo collegamento**
- ▶ Premere **Windows Terminal Service (RemoteFX)**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Selezione sistema operativo server**.
- ▶ Selezionare il sistema operativo desiderato
 - Win XP
 - Win 7
 - Win 8.X
 - Win 10
 - Altro Windows
- ▶ Premere **OK**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Edita collegamento**.
- ▶ Definire le impostazioni di collegamento

Impostazione	Significato	Inserimento
Nome collegamento	Nome del collegamento in Remote Desktop Manager i Il nome della connessione può contenere i seguenti caratteri: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ Se si edita una connessione esistente, il controllo numerico cancella automaticamente dal nome tutti i caratteri non ammessi.	obbligatorio
Nuovo avvio dopo fine collegamento	Comportamento con collegamento terminato: ■ Riavviare sempre ■ Non riavviare mai ■ Sempre dopo errore ■ Chiedi dopo errore	obbligatorio
Avvio automatico al login	Ripristino automatico del collegamento all'avvio del controllo numerico	obbligatorio
Aggiungi ai preferiti	Icona del collegamento nella barra delle applicazioni: ► Clic semplice con il tasto sinistro del mouse > Il controllo numerico commuta sul desktop del collegamento. ► Clic semplice con il tasto destro del mouse > Il controllo numerico visualizza il menu di collegamento.	obbligatorio
Sposta su seguente workspace	Numero del desktop per il collegamento, dove i desktop 0 e 1 sono riservati per il software NC L'impostazione di default è il terzo desktop	obbligatorio
Abilita memoria di massa USB	Consentire accesso alla memoria di massa USB collegata	obbligatorio
Collegamento privato	Collegamento visibile e utilizzabile soltanto da chi lo esegue	obbligatorio
Calcolatore	Nome host o indirizzo IP del PC esterno HEIDENHAIN consiglia la seguente impostazione per IPC (6641): IPC6641.machine.net CREA i Al codice .machine.net viene così attribuita grande importanza. Con l'immissione di .machine.net il controllo numerico ricerca automaticamente sull'interfaccia Ethernet X116 e non sull'interfaccia X26 ciò che riduce il tempo di accesso.	obbligatorio
Nome utente	Nome dell'utente	obbligatorio
Password	Password dell'utente	obbligatorio
Dominio Windows	Dominio del PC esterno	opzionale
Modalità a tutto schermo o Dimensione finestra personalizzata	Dimensione della finestra di collegamento	obbligatorio

Impostazione	Significato	Inserimento
Estensioni Multimedia	Consente di accelerare l'hardware per la riproduzione di video Per altri formati è assolutamente indispensabile Fluendo Codec Pack a pagamento, ad es. per file MP4.	opzionale
	 L'installazione di software aggiuntivo viene eseguita dal costruttore della macchina.	
Immissione Touch-Screen	Consente il comando di sistemi e applicazioni multitouch	opzionale
Codifica	Imposta la codifica idonea per il sistema di Windows selezionato	obbligatorio
	 Con attivazione della funzione Codifica è necessario rimuovere le voci -sec-tls -sec-nla dal campo di immissione Opzioni supplementari . In caso di problemi dovrebbe essere eseguito un tentativo di connessione con funzione disattivata. Un'analisi è possibile soltanto con l'ausilio dei file log di Windows.	
Intensità colore	Impostazione della visualizzazione del sistema esterno sul controllo numerico	obbligatorio
Tasti attivi localmente	Shortcut per riattivazione automatica delle connessioni attive e delle interfacce di lavoro (workspace o desktop) Impostazione di default: ■ Super_R corrisponde al tasto destro DIADUR e commuta tramite le connessioni attive ■ F12 commuta tra le superfici di lavoro  Per schermi touch non è più valida alcuna funzione F12. Il tasto libero serve pertanto qui tra PGM MGT ed ERR per la commutazione delle superfici di lavoro. Non sono tuttavia possibili adattamenti delle impostazioni di default o voci supplementari	obbligatorio
Tempo di collegamento max (secondi)	Tempo di attesa per connessione Il superamento corrisponde a una connessione interrotta	obbligatorio
Opzioni supplementari	solo per utenti autorizzati Righe di comando supplementari con parametri di trasmissione  Con attivazione della funzione Codifica è necessario rimuovere le voci -sec-tls -sec-nla dal campo di immissione Opzioni supplementari.	obbligatorio
Device USB	Distribuzione delle unità USB, collegate al controllo numerico, al PC con Windows, ad es. mouse 3D per l'uso di programmi CAD. A tale scopo è assolutamente necessario sul PC con Windows il software Eltima EveUSB.  Tutte le unità USB distribuite non sono disponibili sul controllo numerico durante il collegamento al PC con Windows.	opzionale

HEIDENHAIN raccomanda di utilizzare una connessione RemoteFX per il collegamento di IPC 6641.

Tramite RemoteFX, lo schermo del PC esterno non apre una videata duplicandola come per VNC, ma un desktop specifico. Il desktop attivo al momento del collegamento sul PC esterno viene quindi bloccato, ovvero l'utente viene scollegato. Si esclude in questo modo il comando da due videate.

Configurazione del collegamento – VNC

Configurazione di computer esterni



Per il collegamento con VNC non è richiesto alcun server VNC supplementare per il computer esterno.
Installare e configurare il server VNC, ad es. TightVNC Server, prima della configurazione del controllo numerico.

Configurazione del controllo numerico

Il controllo numerico viene configurato come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Remote Desktop Manager**
- > Il controllo numerico apre **Remote Desktop Manager**.
- ▶ Premere **Nuovo collegamento**
- ▶ Premere **VNC**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Edita collegamento**.
- ▶ Definire le impostazioni di collegamento

Impostazione	Significato	Inserimento
Nome collegamento:	Nome del collegamento in Remote Desktop Manager	obbligatorio
	Il nome della connessione può contenere i seguenti caratteri: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ Se si edita una connessione esistente, il controllo numerico cancella automaticamente dal nome tutti i caratteri non ammessi.	
Nuovo avvio dopo fine collegamento:	Comportamento con collegamento terminato: ■ Riavviare sempre ■ Non riavviare mai ■ Sempre dopo errore ■ Chiedere dopo errore	obbligatorio
Avvio automatico al login	Ripristino automatico del collegamento all'avvio del controllo numerico	obbligatorio
Aggiungi ai preferiti	Icona del collegamento nella barra delle applicazioni: ▶ Clic semplice con il tasto sinistro del mouse > Il controllo numerico commuta sul desktop del collegamento. ▶ Clic semplice con il tasto destro del mouse > Il controllo numerico visualizza il menu di collegamento.	obbligatorio
Sposta su seguente workspace	Numero del desktop per il collegamento, dove i desktop 0 e 1 sono riservati per il software NC L'impostazione di default è il terzo desktop	obbligatorio
Abilita memoria di massa USB	Consentire accesso alla memoria di massa USB collegata	obbligatorio
Collegamento privato	Collegamento visibile e utilizzabile soltanto da chi lo esegue	obbligatorio

Impostazione	Significato	Inserimento
Calcolatore	Nome host o indirizzo IP del PC esterno. Nella configurazione raccomandata di IPC 6641 è l'indirizzo IP 192.168.254.3	obbligatorio
Nome utente:	Nome dell'utente per il login	obbligatorio
Password	Password per il collegamento con il server VNC	obbligatorio
Modalità a tutto schermo o Dimensione finestra personalizzata:	Dimensione della finestra di collegamento	obbligatorio
Consenti altri collegamenti (share)	Consentire accesso al server VNC anche ad altri collegamenti VNC	obbligatorio
Visualizza soltanto (viewonly)	In modalità di visualizzazione non è possibile comandare il PC esterno	obbligatorio
Immissioni nella sezione Opzioni estese	solo per utenti autorizzati	opzionale

Tramite VNC viene direttamente avviata la duplicazione dello schermo del PC esterno. Il desktop attivo sul PC esterno non viene automaticamente bloccato.

Inoltre, con una connessione VNC è possibile arrestare completamente il PC esterno tramite il menu di Windows. Siccome il PC non può essere riavviato tramite alcuna connessione, deve essere effettivamente spento e riaccessso.

Arresto o riavvio di un computer esterno

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Se il PC esterno non viene regolarmente arrestato, i dati possono venire danneggiati o cancellati senza possibilità di essere recuperati.

- Configurazione dell'arresto automatico del PC con Windows

Il controllo numerico viene configurato come descritto di seguito.

- Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- Selezionare l'opzione **Remote Desktop Manager**
- > Il controllo numerico apre **Remote Desktop Manager**.
- Premere **Nuovo collegamento**
- Premere **Arresto/Riavvio di un computer**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Edita collegamento**.
- Definizione delle impostazioni di collegamento

Impostazione	Significato	Immissione
Nome collegamento:	Nome del collegamento in Remote Desktop Manager	Obbligatorio
	 Il nome della connessione può contenere i seguenti caratteri: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Se si edita una connessione esistente, il controllo numerico cancella automaticamente dal nome tutti i caratteri non ammessi.	
Nuovo avvio dopo fine collegamento:	Non necessario per questo collegamento	-
Avvio automatico al login	Non necessario per questo collegamento	-
Aggiungi ai preferiti	Icona del collegamento nella barra delle applicazioni: ▶ Clic semplice con il tasto sinistro del mouse > Il controllo numerico commuta sul desktop del collegamento. ▶ Clic semplice con il tasto destro del mouse > Il controllo numerico visualizza il menu di collegamento.	Obbligatorio
Sposta su seguente workspace	Non attivo per questo collegamento	-
Abilita memoria di massa USB	Non opportuno per questo collegamento	-
Collegamento privato	Collegamento visibile e utilizzabile soltanto da chi lo esegue	Obbligatorio
Calcolatore	Nome host o indirizzo IP del PC esterno. Nella configurazione raccomandata di IPC 6641 è l'indirizzo IP 192.168.254.3	Obbligatorio
Nome utente	Nome utente con il quale deve essere eseguito il collegamento	Obbligatorio
Password	Password per il collegamento con il server VNC	Obbligatorio
Dominio Windows:	Dominio del PC di destinazione, se necessario	Opzionale
Tempo di attesa max (secondi):	All'arresto del sistema, il controllo numerico comanda l'arresto del PC con Windows. Prima che il controllo numerico visualizzi il messaggio Ora è possibile spegnere. , il controllo numerico attende i secondi di <Timeout> . In questo periodo di tempo il controllo numerico verifica se il PC con Windows è ancora raggiungibile (porta 445). Se il PC con Windows viene spento prima che siano trascorsi i secondi di <Timeout> , l'attesa non viene prolungata.	Obbligatorio
Tempo di attesa supplementare:	Tempo di attesa dopo il quale il PC con Windows non è più raggiungibile. Le applicazioni Windows possono ritardare l'arresto del PC dopo la chiusura della porta 445.	Obbligatorio
Forza	Chiudere tutti i programmi sul PC con Windows, anche con finestre di dialogo ancora aperte. Se non si imposta Forza , Windows attende fino a 20 secondi. In questo modo si ritarda l'arresto oppure il PC con Windows viene spento prima che Windows sia arrestato.	Obbligatorio
Riavvio	Eseguire il riavvio del PC con Windows	Obbligatorio

Impostazione	Significato	Immissione
Esegui al riavvio	Riavvio del PC con Windows se il controllo numerico esegue un riavvio. È attivo soltanto a un riavvio del controllo numerico con l'icona di arresto in basso a destra nella barra delle applicazioni o a un riavvio mediante modifica delle impostazioni di sistema (ad es. impostazioni di rete).	Obbligatorio
Esegui all'arresto	Spegnimento del PC con Windows se il controllo numerico esegue un arresto (senza riavvio). Si tratta del caso più normale. Anche il tasto END non attiva più alcun riavvio.	Obbligatorio
Immissioni nella sezione Opzioni estese	Solo per utenti autorizzati	Opzionale

Avvio e chiusura del collegamento

Dopo aver configurato un collegamento, questo viene visualizzato come icona nella finestra di **Remote Desktop Manager**. Se si evidenzia un collegamento, è possibile selezionare le opzioni menu **Avvia collegamento** e **Chiudi collegamento**.

Se il desktop del collegamento esterno o del PC esterno è attivo, vengono trasferite tutte le immissioni da mouse e tastiera alfanumerica.

Se il sistema operativo HEROS 5 viene arrestato, il controllo numerico termina automaticamente tutti i collegamenti. Tenere presente che in tal caso viene terminato soltanto il collegamento, non viene tuttavia automaticamente arrestato il PC esterno o il sistema esterno.

Ulteriori informazioni: "Arresto o riavvio di un computer esterno", Pagina 386

È possibile passare dal terzo desktop all'interfaccia del controllo numerico e viceversa come descritto di seguito:

- con il tasto destro DIADUR sulla tastiera alfanumerica
- con la barra delle applicazioni
- con un tasto di modalità

Esportazione e importazione dei collegamenti

Con l'ausilio delle funzioni **Esporta collegamenti** e **Importa collegamenti** è possibile eseguire il backup e ripristinare i collegamenti di **Remote Desktop Manager**.



Per creare e modificare collegamenti pubblici con Gestione utenti attiva è richiesto il ruolo HEROS.SetShares. Gli utenti senza questo ruolo possono avviare e terminare collegamenti pubblici ma importare, creare e modificare soltanto collegamenti privati.

Per esportare un collegamento, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Remote Desktop Manager**
- > Il controllo numerico apre **Remote Desktop Manager**.
- ▶ Selezionare il collegamento desiderato
- ▶ Selezionare nella barra dei menu l'icona con la freccia a destra
- > Il controllo numerico apre un menu di selezione.
- ▶ Selezionare **Esporta collegamenti**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Definire il nome del file memorizzato
- ▶ Selezionare la cartella di destinazione
- ▶ Selezionare **Salva**
- > Il controllo numerico salva i dati di collegamento con il nome definito nella finestra in primo piano.

Per importare un collegamento, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire **Remote Desktop Manager**
- ▶ Selezionare nella barra dei menu l'icona con la freccia a destra
- > Il controllo numerico apre un menu di selezione.
- ▶ Selezionare **Importa collegamenti**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare il file
- ▶ Selezionare **Apri**
- > Il controllo numerico crea il collegamento con il nome originariamente definito in **Remote Desktop Manager**.

Collegamenti privati

La Gestione utenti consente a ogni utente di creare collegamenti privati. Un collegamento privato può essere visibile e utilizzato soltanto dall'utente che l'ha creato.



- Se prima di attivare la Gestione utenti sono stati creati collegamenti privati, tali collegamenti non saranno più disponibili con Gestione utenti attiva.
Modificare pertanto i collegamenti privati in collegamenti pubblici prima di attivare la Gestione utenti oppure esportare i collegamenti.
- Per creare e modificare collegamenti pubblici è richiesto il privilegio HEROS.SetShares. Gli utenti senza questo privilegio possono avviare e terminare collegamenti pubblici ma importare, creare e modificare soltanto collegamenti privati.

Ulteriori informazioni: "Definizione dei ruoli",
Pagina 454

Per creare un collegamento privato, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Remote Desktop Manager**
- > Il controllo numerico apre **Remote Desktop Manager**.
- ▶ Selezionare **Nuovo collegamento**
- ▶ Selezionare il collegamento desiderato, ad es. **Arresto/Riavvio di un computer**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Edita collegamento**.
- ▶ Definire le impostazioni di collegamento
- ▶ Selezionare **Collegamento privato**
- ▶ Premere **OK**
- > Il controllo numerico crea un collegamento privato.

Il controllo numerico evidenzia i collegamenti privati con un'icona.

Icona	Significato
	Collegamento pubblico
	Collegamento privato

I collegamenti possono essere salvati singolarmente utilizzando la funzione **Esporta collegamenti**.

Ulteriori informazioni: "Esportazione e importazione dei collegamenti", Pagina 389

Con Gestione utenti attiva il controllo numerico salva i collegamenti privati nella cartella **HOME:** dell'utente. Se con la funzione HEROS **Backup NC/PLC** si crea un backup, il controllo numerico esegue il backup anche dei collegamenti privati. È possibile selezionare se il controllo numerico esegue il backup della cartella **HOME:** per l'utente corrente o per tutti gli utenti.

10.2 Tool supplementari per ITC

Nei seguenti tool supplementari è possibile eseguire le diverse impostazioni per i touch screen degli ITC collegati.

Gli ITC sono PC industriali senza supporti di memoria specifici e quindi senza proprio sistema operativo. Le proprietà differenziano gli ITC dagli IPC.

Gli ITC trovano impiego su molte macchine di grandi dimensioni, ossia come clone del controllo numerico vero e proprio.



Consultare il manuale della macchina.

La visualizzazione e le funzioni degli ITC e IPC collegati sono definiti e configurati dal costruttore della macchina.

Tool supplementare	Applicazione
ITC Calibration	Calibrazione a 4 punti
ITC Gestures	Configurazione del controllo con contatti sul touch screen
ITC Touchscreen Configuration	Selezione della sensibilità tattile



I tool supplementari per ITC sono disponibili nel controllo numerico nella barra delle applicazioni soltanto per gli ITC collegati

ITC Calibration

Grazie al tool supplementare **ITC Calibration** si allinea la posizione del puntatore del mouse visualizzato con la posizione di contatto effettiva del dito.

Una calibrazione con il tool supplementare **ITC Calibration** è consigliata nei seguenti casi:

- dopo la sostituzione del touch screen
- in caso di modifica della posizione del touch screen (errore di parallasse a causa dell'angolazione modificata)

La calibrazione comprende le seguenti operazioni:

- ▶ Avviare il tool supplementare sul controllo numerico utilizzando la barra delle applicazioni
- > Il TNC apre l'interfaccia di calibrazione con quattro punti di contatto negli spigoli dello schermo
- ▶ Toccare in successione i quattro punti di contatto visualizzati
- > ITC chiude l'interfaccia di calibrazione una volta terminata la procedura con successo

ITC Gestures

Grazie al tool supplementare **ITC Gestures** il costruttore della macchina configura il controllo con contatti sul touch screen.



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione può essere utilizzata solo previa consultazione del costruttore della macchina.

ITC Touchscreen Configuration

Grazie al tool supplementare **ITC Touchscreen Configuration** il costruttore della macchina seleziona la sensibilità tattile del touch screen.

ITC offre le seguenti possibilità di selezione:

- **Normal Sensitivity (Cfg 0)**
- **High Sensitivity (Cfg 1)**
- **Low Sensitivity (Cfg 2)**

Utilizzare di default l'impostazione **Normal Sensitivity (Cfg 0)**. Se con questa impostazione si incontrano difficoltà nel comando con guanti, selezionare l'impostazione **High Sensitivity (Cfg 1)**.



Se il touch screen di ITC non è protetto contro gli spruzzi d'acqua, selezionare l'impostazione **Low Sensitivity (Cfg 2)**. Si evita così che ITC scambi eventuali gocce d'acqua come tocchi.

La configurazione comprende le seguenti operazioni:

- ▶ Avviare il tool supplementare sul controllo numerico utilizzando la barra delle applicazioni
- > ITC apre una finestra in primo piano con tre punti di selezione
- ▶ Selezionare la sensibilità tattile
- ▶ Premere il pulsante **OK**
- > ITC chiude la finestra in primo piano

10.3 Window Manager



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina definisce le funzioni incluse e il comportamento del Window Manager.

Sul controllo numerico è disponibile il Window Manager Xfce. Xfce è un'applicazione standard per sistemi operativi basati su UNIX, con cui è possibile gestire le interfacce utente grafiche. Con Window Manager sono possibili le seguenti funzioni:

- Visualizzare la barra delle applicazioni per commutare tra diverse applicazioni (interfacce utente).
- Gestire il desktop aggiuntivo, sul quale possono essere eseguite le applicazioni speciali del costruttore della macchina.
- Comandare l'evidenziazione tra applicazioni del software NC e applicazioni del costruttore della macchina.
- È possibile modificare la dimensione e la posizione delle finestre in primo piano (finestre pop-up). È anche possibile chiudere, ripristinare e ridurre al minimo le finestre in primo piano.



Il controllo numerico visualizza sullo schermo in alto a sinistra una stella se un'applicazione di Window Manager o Window Manager stesso ha causato un errore. Passare in tal caso in Window Manager ed eliminare il problema, eventualmente consultare il manuale della macchina.


Panoramica della barra delle applicazioni

Selezionare con il mouse dalla barra delle applicazioni le diverse aree di lavoro.

Il controllo numerico mette a disposizione le seguenti aree di lavoro:

- Area di lavoro 1: modalità Macchina attiva
- Area di lavoro 2: modalità Programmazione attiva
- Area di lavoro 3: CAD Viewer o applicazioni del costruttore della macchina (opzionali)
- Area di lavoro 4: visualizzazione e comando a distanza di computer esterni (opzione #133) o applicazioni del costruttore della macchina (opzionali)

Con la barra delle applicazioni è inoltre possibile selezionare anche altre applicazioni avviate in parallelo al software del controllo numerico, ad es. **TNCguide**.

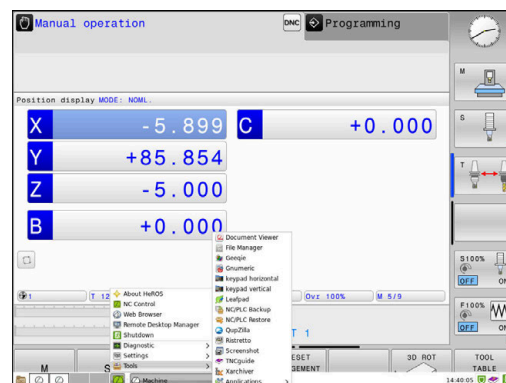

Tutte le applicazioni aperte, a destra del simbolo HEIDENHAIN verde, possono essere spostate a piacere tra le aree di lavoro con il tasto sinistro del mouse premuto.

Con l'icona HEIDENHAIN verde si apre con un clic del mouse un menu che consente di visualizzare informazioni, eseguire impostazioni o avviare applicazioni.

Area	Funzione
Riga di intestazione	■ Nome utente Ulteriori informazioni: "Current User", Pagina 470 ■ Impostazioni specifiche dell'utente ■ Blocco display Solo con Gestione utenti attiva ■ Cambio utente Solo con Gestione utenti attiva ■ Riavvio ■ Arresto ■ Logout Solo con Gestione utenti attiva Ulteriori informazioni: "Cambio o logout utente", Pagina 466
Navigazione	■ Preferiti ■ Utilizzato per ultimo

Area	Funzione
Diagnostic	■ GSmartControl: abilitato solo per utenti autorizzati ■ HeLogging: esecuzione di impostazioni per file diagnostici interni ■ HeMenu: abilitato solo per utenti autorizzati ■ perf2: controllo delle capacità prestazionali di processori e processi ■ Portscan: test delle connessioni attive Ulteriori informazioni: "Portscan", Pagina 399 ■ Portscan OEM: abilitato solo per utenti autorizzati ■ Terminal: immissione ed esecuzione dei comandi da console ■ TNCdiag: analizza le informazioni di stato e diagnostica di componenti HEIDENHAIN puntando in particolare sugli azionamenti e li predispone graficamente  Mettersi in contatto con il costruttore della macchina se si desidera utilizzare TNCdiag. ■ TNCscope Software per l'acquisizione dei dati

Area	Funzione
Impostazioni	■ Screensaver: impostazione del salvaschermo Ulteriori informazioni: "Salvaschermo con blocco", Pagina 466 ■ Current User Ulteriori informazioni: "Current User", Pagina 470 ■ Date/Time: impostazione di data e ora ■ Firewall: impostazioni del firewall Ulteriori informazioni: "Firewall", Pagina 410 ■ HePacketManager: abilitato solo per utenti autorizzati ■ HePacketManager Custom: abilitato solo per utenti autorizzati ■ Language/Keyboards: selezione della lingua di dialogo del sistema e della versione della tastiera – il controllo numerico sovrascrive l'impostazione della lingua di dialogo del sistema all'avvio con l'impostazione della lingua del parametro macchina CfgDisplayLanguage (N. 101300) ■ Network: esecuzione delle impostazioni di rete Ulteriori informazioni: "Interfaccia Ethernet ", Pagina 421 ■ OEM Function Users: modifica degli utenti funzionali del costruttore della macchina Ulteriori informazioni: "Utenti funzionali di HEIDENHAIN", Pagina 453 ■ OPC UA NC Server Connection Assistant: creazione della connessione OPC UA ■ OPC UA NC Server License: impostazioni di licenza OPC UA Ulteriori informazioni: "OPC UA NC Server (opzioni #56 - #61)", Pagina 473 ■ PKI Admin Ulteriori informazioni: "PKI Admin", Pagina 478 ■ Printer: creazione e gestione delle stampanti Ulteriori informazioni: "Stampante", Pagina 402 ■ SELinux: impostazione del software di sicurezza per sistemi operativi basati su Linux Ulteriori informazioni: "Software di sicurezza SELinux", Pagina 436 ■ Shares: connessione e gestione di drive di rete esterni Ulteriori informazioni: "Impostazioni per drive di rete", Pagina 431 ■ UserAdmin: configurazione della Gestione utenti Ulteriori informazioni: "Configurazione della Gestione utenti", Pagina 438 ■ VNC: impostazione di software esterni, che accedono ad es. per interventi di manutenzione al controllo numerico (Virtual Network Computing) Ulteriori informazioni: "VNC", Pagina 404 ■ WindowManagerConfig: abilitato solo per utenti autorizzati
Info	■ About HeROS: apertura di informazioni sul sistema operativo del controllo numerico ■ Info Xfce: apertura di informazioni su Window Manager

Area	Funzione
Tools	■ Spegnimento: arresto del controllo numerico Ulteriori informazioni: "Cambio o logout utente", Pagina 466 ■ Screenshot: creazione di screenshot ■ File Manager: abilitato solo per utenti autorizzati ■ Document Viewer: visualizzazione e stampa di file, ad es. file PDF ■ Geeqie: apertura, gestione e stampa di grafici ■ Gnumeric: apertura, modifica e stampa di tabelle ■ keypad horizontal: apertura della tastiera virtuale ■ keypad vertical: apertura della tastiera virtuale ■ Leafpad: apertura e modifica di file di testo ■ NC Control: avvio o arresto del software NC indipendentemente dal sistema operativo ■ NC/PLC Backup: creazione del file di backup Ulteriori informazioni: "Backup e Restore", Pagina 407 ■ NC/PLC Restore: ripristino del file di backup Ulteriori informazioni: "Backup e Restore", Pagina 407 ■ QupZilla: web browser alternativo per comando touch ■ Real VNC Viewer: esecuzione di impostazioni per software esterni, che accedono al controllo numerico ad es. per interventi di manutenzione (Virtual Network Computing) ■ Remote Desktop Manager (opzione #133) Ulteriori informazioni: "Remote Desktop Manager (Opzione #133)", Pagina 380 ■ Ristretto: apertura di grafici ■ TNCguide: richiamo del sistema di guida ■ TouchKeyboard: apertura della tastiera per l'utilizzo touch ■ Web Browser: avvio del web browser ■ Xarchiver: compressione e decompressione di cartelle
Ricerca	Ricerca del testo completo per singole funzioni



Le applicazioni disponibili in **Tools** possono essere avviate direttamente selezionando il relativo tipo di file nella Gestione file del controllo numerico.

Ulteriori informazioni: "Tool supplementari per la gestione di tipi di file esterni", Pagina 91

Portscan

Con la funzione PortScan è possibile cercare in modo ciclico o manuale tutte le porte delle liste TCP e UDP in entrata aperte sul sistema. Tutte le porte trovate vengono confrontate con le white list. Se il controllo numerico trova una porta non elencata, visualizza una relativa finestra in primo piano.

Nel **Menu HEROS Diagnostic** sono presenti a tale scopo le applicazioni **Portscan** e **Portscan OEM**. **Portscan OEM** può essere eseguita soltanto dopo aver immesso la password del costruttore della macchina.

La funzione **Portscan** cerca tutte le porte delle liste TCP e UDP in ingresso aperte sul sistema e le confronta con quattro white list memorizzate sul sistema:

- white list interne al sistema **/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg** e **/mnt/sys/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**
- white list per porte di funzioni specifiche del costruttore della macchina, ad es. per applicazioni Python, applicazioni esterne: **/mnt/plc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**
- white list per porte di funzioni specifiche del cliente: **/mnt/tnc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**

Ogni white list contiene per ogni voce il tipo di porta (TCP/UDP), il numero di porta, il programma proposto e i commenti opzionali.

Se la funzione Portscan automatica è attiva, possono essere aperte soltanto le porte elencate nelle white list; quelle non elencate determinano la visualizzazione di una finestra di avvertimento.

Il risultato della scansione viene registrato in un log file (LOG:/portscan/scanlog e LOG:/portscan/scanlogevil) e visualizzato se sono state trovate nuove porte non elencate in una delle white list.

Avvio manuale di Portscan

Per avviare manualmente **Portscan**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
Ulteriori informazioni: "Window Manager", Pagina 394
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Diagnostic**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Portscan**
- Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **HeRos Portscan**.
- ▶ Premere il pulsante **Avvio**

Avvio ciclico di Portscan

Per avviare ciclicamente e in automatico Portscan, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Diagnostic**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Portscan**
- Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **HeRos Portscan**.
- ▶ Premere il pulsante **Automatic update on**
- ▶ Impostare l'intervallo di tempo con il cursore

Remote Service

In combinazione con Remote Service Setup Tool, TeleService di HEIDENHAIN offre la possibilità di instaurare connessioni end-to-end codificate tra il computer di assistenza e una macchina.

Per consentire al controllo numerico HEIDENHAIN di comunicare con il server HEIDENHAIN, il controllo numerico deve essere connesso a Internet.


Ulteriori informazioni: "Finestra Impostazioni di rete", Pagina 422

Con le impostazioni predefinite il firewall del controllo numerico blocca tutte le connessioni in entrata e in uscita. Per tale ragione è necessario adattare le impostazioni del firewall per la durata della sessione di assistenza o disattivare il firewall.

Configurazione del controllo numerico

Per disattivare il firewall, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione **Firewall**
- Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **Impostazioni Firewall**.
- ▶ Disattivare il firewall rimuovendo l'opzione **Attivo** nella scheda **Firewall**
- ▶ Premere il pulsante **Apply** per salvare le impostazioni
- ▶ Premere il pulsante **OK**
- Il firewall è disattivato.

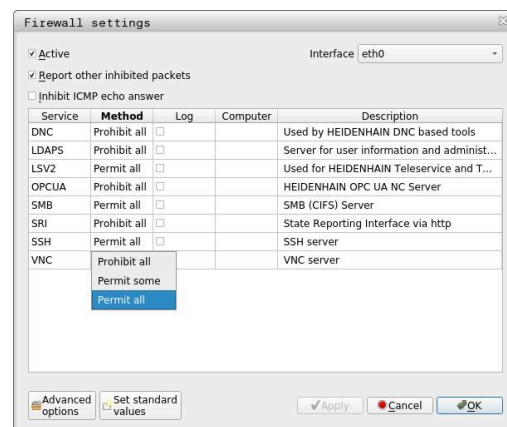

Non dimenticare di riattivare il firewall al termine della sessione di assistenza.



Alternativa per la disattivazione del Firewall

La diagnostica remota tramite il software per PC TeleService utilizza il servizio **LSV2**, pertanto questo servizio deve essere consentito nelle impostazioni del firewall.

Sono necessari i seguenti scostamenti dalle impostazioni standard del firewall:

- ▶ impostazione del metodo su **Consentire alcuni** per il servizio **LSV2**
- ▶ Nella colonna **Calcolatore** registrare il nome del computer di assistenza

Si garantisce così la sicurezza dell'accesso tramite le impostazioni della rete. La sicurezza della rete rientra nella responsabilità del costruttore della macchina o del relativo amministratore di rete.

Installazione automatica di un certificato di sessione

Per l'installazione di un software NC, sul controllo numerico viene automaticamente installato un certificato aggiornato con scadenza definita. L'installazione, anche sotto forma di aggiornamento, può essere eseguita soltanto da un tecnico addetto al Servizio Assistenza del costruttore della macchina.

Installazione manuale di un certificato di sessione

Se sul controllo numerico non è installato alcun certificato di sessione valido, deve esserne installato uno nuovo. Chiarire con il relativo addetto del Servizio Assistenza il certificato necessario, che mette a disposizione anche un file valido del certificato.


Per installare il certificato sul controllo numerico, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Network**
- > Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **Impostazioni di rete**.
- ▶ Passare alla scheda **Internet**. Le impostazioni nel campo **Teleservice** vengono configurate dal costruttore della macchina.
- ▶ Premere il pulsante **Aggiungi**
- ▶ Selezionare il file nel menu di selezione
- ▶ Premere il pulsante **Apri**
- > Il certificato viene aperto.
- ▶ Premere il softkey **OK**
- ▶ È eventualmente necessario riavviare il controllo numerico per confermare le impostazioni

Avvio della sessione di assistenza

Per avviare la sessione di assistenza, procedere come indicato di seguito.

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Diagnostic**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Remote Service**
- ▶ Inserire il **Codice sessione** del costruttore della macchina

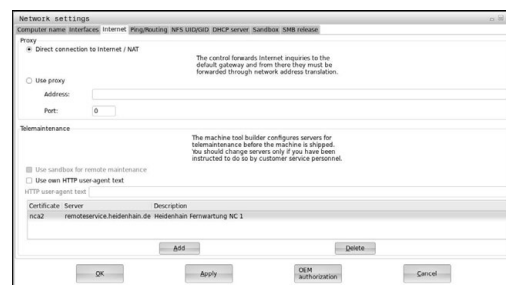

Stampante

La funzione **Stampante** consente di creare e gestire le stampanti nel **Menu HEROS**.

Apertura delle impostazioni Printer

Aprire le impostazioni della stampante come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Printer**
- > Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **Heros Printer Manager**.

Panoramica dei softkey


Softkey	Funzione	Significato
	Crea	Creazione della stampante
	MODIFICA	Personalizzazione delle proprietà della stampante selezionata
	COPIA	Creazione di una copia della stampante selezionata La copia ha inizialmente le stesse proprietà della stampante copiata. Può essere utile se deve essere eseguita la stampa sulla stessa stampante in formato verticale e orizzontale.
	DELETE	Cancellazione della stampante selezionata
	SU	Selezione della stampante
	GIÙ	
	STATO	Visualizzazione delle informazioni di stato della stampante selezionata
	STAMPA PAGINA DI PROVA	Emissione di una pagina sulla stampante selezionata

Creazione della stampante

Una nuova stampante si crea come descritto di seguito:

- Nella finestra di dialogo inserire il nome della stampante
- Selezionare **Crea**
- > Il controllo numerico crea una nuova stampante.
- Selezionare il softkey **MODIFICA**
- > Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **Modifica stampante**.

Per ogni stampante possono essere impostate le seguenti proprietà:

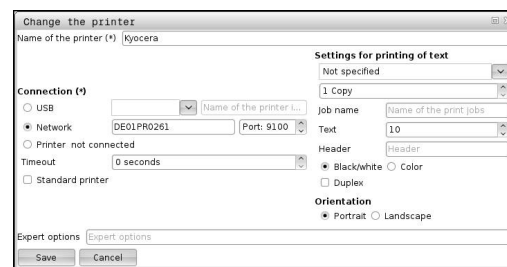

Impostazione	Significato
Nome della stampante	Definizione del nome della stampante
Raccordo	Selezione della porta ■ USB - qui può essere predefinita la porta USB. Il controllo numerico visualizza automaticamente il nome. ■ Rete - qui si immette il nome di rete o l'indirizzo IP della stampante. Inoltre qui può essere definita la porta della stampante di rete (default: 9100) ■ Stampante %1 non connessa
Timeout	Ritardo del processo di stampa Il controllo numerico ritarda il processo di stampa dei secondi impostati, in seguito ai quali il file da stampare in PRINTER: non viene più modificato. Utilizzare questa impostazione se il file da stampare viene riempito di funzioni FN, ad es. per la tastatura.
Stampante standard	Selezione della stampante predefinita Quando si crea la prima stampante, questa impostazione viene assegnata automaticamente.
Impostazioni per stampa del testo	Queste impostazioni si applicano per la stampa di documenti di testo: ■ Dimensione carta ■ Numero di copie ■ Nome job ■ Dimensione caratteri ■ Riga di intestazione ■ Opzioni di stampa (bianco/nero, colore, duplex)
Orientamento	Verticale oppure orizzontale per tutti i file stampabili
Opzioni Expert	Solo per utenti autorizzati

Premesse della stampante collegata



La stampante collegata deve essere postscript compatibile.

Il controllo numerico è in grado di comunicare soltanto con stampanti che comprendono l'emulazione PostScript, come ad es. KPDL3. Per alcune stampanti è possibile impostare l'emulazione PostScript nel menu della stampante.

L'impostazione della stampante si modifica per esempio come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare il menu della stampante
- ▶ Selezionare le impostazioni di stampa
- ▶ Selezionare KPDL come emulazione
- ▶ Confermare se necessario.

Stampa

Possibilità di stampa

- Il file da stampare va copiato nel drive **PRINTER**:
Il file da stampare viene automaticamente inoltrato alla stampante predefinita e cancellato dalla cartella in seguito all'esecuzione del job di stampa.
Il file può essere copiato anche nella sottocartella della stampante se si vuole utilizzare una stampante diversa da quella predefinita.
- Impiego della funzione FN 16: F-PRINT

File stampabili

- File di testo
- File grafici
- File PDF

VNC

La funzione **VNC** consente di configurare il comportamento dei diversi utenti VNC, tra cui ad es. il comando tramite softkey, mouse e la tastiera alfanumerica.

Il controllo numerico offre le seguenti possibilità:


- lista dei client ammessi (indirizzo IP o nome)
- password per la connessione
- opzioni aggiuntive del server
- impostazioni aggiuntive per l'assegnazione del focus



Consultare il manuale della macchina.

La procedura di assegnazione del focus per diversi utenti o unità di comando dipende dalla configurazione e dalla situazione di comando della macchina.

Questa funzione deve essere adattata dal costruttore della macchina.

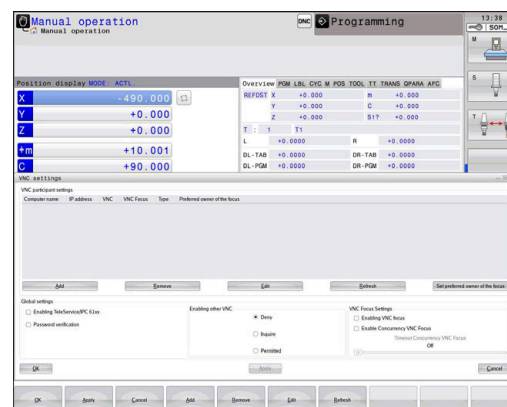

Aprire Impostazioni VNC

Per aprire le **Impostazioni VNC**, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **VNC**
- > Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Impostazioni VNC**.

Il controllo numerico offre le seguenti possibilità:

- **Aggiungi:** per aggiungere nuovi VNC Viewer o utenti
- **Rimuovi:** per cancellare l'utente selezionato. Possibile solo per utenti registrati manualmente.
- **Modifica:** per modificare la configurazione dell'utente selezionato
- **Aggiorna:** per aggiornare la vista. Funzione necessaria per i tentativi di collegamento durante il dialogo.

Impostazioni VNC

Dialogo	Opzione	Significato
Impostazioni utente VNC	Nome computer	indirizzo IP o nome computer
	VNC	connessione dell'utente al VNC Viewer
	Focus VNC	l'utente partecipa alla definizione del focus
	Tipo	■ Manuale Utente registrato manualmente ■ Negato A tale utente non è ammessa la connessione ■ Consenti TeleService e IPC Utente tramite connessione TeleService ■ DHCP Altri computer che acquisiscono da questo computer un indirizzo IP
Warning Firewall		Avvertimenti e indicazioni se con le impostazioni del firewall del controllo numerico il protocollo VNC non è abilitato per tutti gli utenti VNC Ulteriori informazioni: "Firewall", Pagina 410.
Impostazioni globali	Consenti RemoteAccess e IPC	Connessione sempre ammessa
	Verifica password	L'utente deve autenticarsi tramite password. Se questa opzione è attiva, la password deve essere immessa all'instaurazione della connessione.

Dialogo	Opzione	Significato
Abilitazione altri VNC	Rifiuta	Tutti gli altri utenti VNC sono di norma bloccati.
	Chiedi	In caso di tentata connessione viene aperto il relativo dialogo.
	Consenti	Tutti gli altri utenti VNC sono di norma abilitati.
Impostazioni focus VNC	Abilitazione Focus VNC	Consente di assegnare il focus di questo sistema. In caso contrario non è disponibile alcuna assegnazione del focus centrale. Nell'impostazione di default il focus viene assegnato attivamente dal proprietario del focus facendo clic sul simbolo del focus. Ogni altro utente può recuperare il focus soltanto dopo aver abilitato il focus, facendo clic sul simbolo del focus del relativo partecipante.
	Consenso focus VNC non bloccante	Nell'impostazione di default il focus viene assegnato attivamente dal proprietario del focus facendo clic sul simbolo del focus. Ogni altro utente può recuperare il focus soltanto dopo aver abilitato il focus, facendo clic sul simbolo del focus del relativo partecipante. Con assegnazione non bloccante del focus, ogni utente è in grado di recuperare il focus in qualsiasi momento senza dover attendere l'abilitazione del proprietario attuale del focus.
	Limite di tempo per focus VNC in concorrenza	Limite di tempo in cui il proprietario attuale del focus si oppone alla sottrazione del focus ovvero alla cessione del focus. Se l'utente richiede il focus, si apre un dialogo per tutti gli utenti in cui è possibile rifiutare il cambio di focus.
Simbolo del focus		Lo stato aggiornato del focus VNC per il relativo utente: un altro utente ha il focus. Mouse e tastiera alfanumerica sono bloccati.
		Lo stato aggiornato del focus VNC per il relativo utente: l'utente attuale ha il focus. Sono possibili immissioni.
		Lo stato aggiornato del focus VNC per il relativo utente: richiesta al proprietario del focus di cedere il focus ad altri partecipanti. Mouse e tastiera alfanumerica sono bloccati fino a quando il focus è assegnato in modo univoco.

Per l'impostazione **Consenso focus VNC non bloccante** compare una finestra in primo piano. Con questo dialogo è possibile impedire l'inoltro del focus all'utente richiedente. In caso contrario il focus passa all'utente richiedente una volta trascorso il tempo limite impostato.



Attivare la casella di controllo **Abilitazione Focus VNC** solo in combinazione con apparecchiature appositamente previste di HEIDENHAIN, ad es. con computer industriale ITC.

Backup e Restore

Con le funzioni **NC/PLC Backup** e **NC/PLC Restore** è possibile eseguire il backup di singole cartelle o del drive completo **TNC:** e procedere al relativo ripristino. I dati di backup possono essere salvati in locale, su un drive di rete e su supporti dati USB.

Il programma di backup crea un file ***. tncbck**, che può essere elaborato anche dal PC-Tool TNCbackup (componente di TNCremo). Il programma di restore può ripristinare sia questi file sia quelli di programmi TNCbackup esistenti. Per la selezione di un file ***. tncbck** nel File Manager del controllo numerico viene automaticamente avviato il programma **NC/PLC Restore**.

Il backup e il ripristino si suddividono in diverse operazioni. Con i softkey **AVANTI** e **INDIETRO** è possibile passare da una operazione all'altra. Per una operazione azioni specifiche vengono visualizzate in modo selettivo sotto forma di softkey.

Aprire NC/PLC Backup o NC/PLC Restore

Aprire la funzione come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **Tools**
- ▶ Selezionare l'opzione di menu **NC/PLC Backup** o **NC/PLC Restore**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.

Backup dei dati

Eseguire il backup dei dati del controllo numerico come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare **NC/PLC Backup**
- ▶ Selezionare il tipo
 - Eseguire il backup del drive **TNC:**
 - Eseguire il backup di directory: selezionare la directory da salvare nella Gestione file
 - Eseguire il backup della configurazione della macchina (solo per il costruttore della macchina)
 - Backup completo (solo per il costruttore della macchina)
 - Commento: commento a scelta relativo al backup
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- ▶ Selezionare eventualmente il controllo numerico con il softkey **ARRESTA SOFTWARE NC**
- ▶ Definire le regole di esclusione
 - Impiegare le regole preimpostate
 - Scrivere regole personalizzate nella tabella
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- > Il controllo numerico crea una lista dei file di cui è stato eseguito il backup
- ▶ Controllare la lista. Deselezionare eventuali file
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- ▶ Inserire il nome del file di backup
- ▶ Selezionare il percorso di salvataggio
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- > Il controllo numerico crea il file di backup
- ▶ Confermare con il softkey **OK**
- > Il controllo numerico chiude il backup e riavvia il software NC

Ripristino dei dati**NOTA****Attenzione, possibile perdita di dati!**

Durante il ripristino dei dati (funzione Restore) tutti i dati esistenti vengono sovrascritti senza chiedere conferma. Il controllo numerico non esegue alcun backup automatico dei dati esistenti prima di eseguire il ripristino. Cadute di rete o altri problemi possono disturbare il ripristino dei dati. I dati possono essere danneggiati o cancellati in modo irrevocabile.

- ▶ Prima di procedere al ripristino dei dati, salvare i dati eseguendo un backup

Ripristinare i dati come descritto di seguito (Restore):

- ▶ Selezionare **NC/PLC Restore**
- ▶ Selezionare l'archivio da ripristinare
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- > Il controllo numerico crea una lista dei file che vengono ripristinati
- ▶ Controllare la lista. Deselezionare eventuali file
- ▶ Selezionare l'operazione successiva con il softkey **AVANTI**
- ▶ Selezionare eventualmente il controllo numerico con il softkey **ARRESTA SOFTWARE NC**
- ▶ Decomprimere l'archivio
- > Il controllo numerico ripristina i file.
- ▶ Confermare con il softkey **OK**
- > Il controllo numerico riavvia il software NC

10.4 Firewall

Applicazione

Il controllo numerico offre la possibilità di configurare un firewall per l'interfaccia di rete primaria del controllo numerico ed eventualmente di una sandbox. È possibile configurarlo in modo tale da raggruppare il traffico in entrata della rete per mittente e servizio e/o visualizzare un messaggio.

Il firewall non può essere avviato per la seconda interfaccia di rete del controllo numerico, la rete delle macchine.

Se si attiva il firewall, il controllo numerico segnala tale attivazione con un'icona a destra in basso nella barra delle applicazioni. A seconda del livello di sicurezza con cui è stato attivato il firewall, questa icona cambia e fornisce informazioni sull'entità delle impostazioni di sicurezza:

Icona	Significato
	Non è ancora fornita alcuna protezione tramite firewall sebbene questo sia stato attivato secondo la configurazione. Questo è il caso qualora ad es. nella configurazione dell'interfaccia di rete venga impiegato un indirizzo IP dinamico, ma il server DHCP non ne abbia ancora assegnato nessuno.
	Il firewall è attivato con sicurezza di livello medio.
	Il firewall è attivato con un alto livello di sicurezza Tutti i servizi ad eccezione di SSH sono bloccati.



Far verificare le impostazioni standard dallo specialista di configurazione di reti ed eventualmente modificarle.

Configurazione del firewall

Il firewall si configura come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la barra delle applicazioni sul bordo inferiore dello schermo
- ▶ Premere il pulsante verde HEIDENHAIN per aprire il **Menu HEROS**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione **Firewall**
- Il controllo numerico apre la finestra di dialogo **Impostazioni Firewall**.

Il firewall si attiva con le impostazioni standard predefinite:

- ▶ Impostare l'opzione **Attivo** per attivare il firewall
- ▶ Premere il pulsante **Imposta val. standard**
- ▶ Confermare le modifiche con la funzione **Applica**
- Il controllo numerico attiva le impostazioni standard raccomandate da HEIDENHAIN
- ▶ Uscire dalla finestra dialogo con la funzione **OK**

Impostazioni del firewall

Impostazione	Significato
Attivo	Attivazione o disattivazione del firewall
Interfaccia	Selezione dell'interfaccia La selezione dell'interfaccia eth0 corrisponde in generale a X26 dell'unità logica MC, eth1 corrisponde a X116. È possibile verificare le interfacce nelle impostazioni di rete nella scheda Interfacce. Per unità logiche con due interfacce Ethernet è attivo di default per la seconda, non per la prima, il server DHCP della rete delle macchine. Con queste impostazioni non è possibile attivare il firewall per eth1, in quanto firewall e server DHCP si escludono a vicenda.
Notificare altri pacchetti bloccati	Attivazione del firewall con un alto livello di sicurezza Tutti i servizi ad eccezione di SSH sono bloccati.
Bloccare risposta ICMP Echo	Se è impostata questa opzione, il controllo numerico non risponde più a una richiesta PING.

Impostazione	Significato
Servizio	In questa colonna è riportata l'abbreviazione dei servizi che vengono configurati con questa finestra di dialogo. Per la configurazione non è determinante se vengono avviati i servizi stessi. ■ DNC definisce il servizio che il server DNC mette a disposizione tramite il protocollo RPC per applicazioni esterne, sviluppate con l'ausilio di RemoTools SDK (Port 19003)  Ulteriori informazioni sono riportate nel manuale RemoTools SDK. ■ LDAPS comprende il server in cui vengono salvati dati utente e la configurazione della Gestione utenti. ■ LSV2 comprende la funzionalità per TNCremo, TeleService e altri PC Tool HEIDENHAIN (porta 19000)  Se è attiva la Gestione utenti, è possibile realizzare solo connessioni di rete sicure tramite SSH. Il controllo numerico blocca automaticamente le connessioni LSV2 tramite le interfacce seriali (COM1 e COM2) come pure le connessioni di rete senza identificazione dell'utente. Con i parametri macchina allowUnsecureLsv2 (N. 135401) e allowUnsecureRpc (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati CfgDncAllowUnsecur (135400). ■ OPC UA definisce il servizio messo a disposizione da OPC UA NC Server (porta 4840) ■ SMB si riferisce soltanto ai collegamenti SMB in entrata, se sul controllo numerico viene creata una condivisione Windows. Questa impostazione non influenza i collegamenti SMB in uscita (ossia se è associata una condivisione Windows sul controllo numerico). ■ SSH definisce il protocollo SecureShell (Port 22). Utilizzando questo protocollo SSH, con Gestione utenti attiva è possibile gestire con sicurezza LSV2 a partire da HEROS 504. Ulteriori informazioni: "Autenticazione utente di applicazioni esterne", Pagina 459 ■ VNC è un protocollo che definisce l'accesso al contenuto dello schermo. Se questo servizio viene bloccato, non è possibile accedere anche con i programmi di TeleService HEIDENHAIN al contenuto dello schermo (ad es. Screenshot). Se questo servizio è bloccato, il controllo numerico visualizza nella finestra di dialogo di configurazione VNC di HEROS un warning che nel firewall il VNC è bloccato
Metodo	Configurazione dell'accessibilità In Metodo è possibile configurare se il servizio è accessibile: ■ Vietare tutto, accessibile per nessuno ■ Consentire tutto, accessibile per tutti ■ Consentire alcuni, accessibile solo per alcuni Se è impostato Consentire alcuni, è necessario indicare il computer al quale deve essere concesso l'accesso al relativo servizio. Se in Computer non è indicato nulla, al salvataggio della configurazione il controllo numerico attiva automaticamente l'impostazione Vietare tutto.

Impostazione	Significato
Protocollo	Se è attivo Protocollo , il controllo numerico emette un messaggio rosso , qualora per questo servizio sia stato bloccato un pacchetto di rete. Il controllo numerico visualizza un messaggio blu se è stato accettato un pacchetto di rete per questo servizio.
Computer	Se in Metodo è stata selezionata l'impostazione Consentire alcuni, indicare qui i computer. I computer possono essere registrati con l'indirizzo IP o con un nome host. I vari computer si separano con una virgola. Se si impiega un nome host, il controllo numerico verifica al termine o al salvataggio della finestra di dialogo se questo nome host può essere convertito in un indirizzo IP. In caso contrario, il controllo numerico visualizza un messaggio di errore e la finestra di dialogo non si chiude. Se viene indicato un nome host valido, ad ogni avvio del controllo numerico questo nome host viene convertito in un indirizzo IP. Se un computer registrato con nome modifica il suo indirizzo IP, può risultare necessario riavviare il controllo numerico o modificare formalmente la configurazione del firewall. In tal caso il controllo numerico impiega nel firewall il nuovo indirizzo IP abbinato a un nome host.
Opzioni estese	Queste impostazioni sono solo per gli specialisti di configurazioni di rete.
Imposta valori standard	Ripristino delle impostazioni ai valori standard raccomandati da HEIDENHAIN

10.5 Configurazione delle interfacce dati

Interfacce seriali di TNC 620

TNC 620 impiega automaticamente il protocollo LSV2 per la trasmissione seriale dei dati. Ad eccezione del baud rate nel parametro macchina **baudRateLsv2** (N. 106606), i parametri del protocollo LSV2 sono predefiniti in modo fisso.



Se è attiva la Gestione utenti, è possibile realizzare solo connessioni di rete sicure tramite SSH. Il controllo numerico blocca automaticamente le connessioni LSV2 tramite le interfacce seriali (COM1 e COM2) come pure le connessioni di rete senza identificazione dell'utente. Con i parametri macchina **allowUnsecureLsv2** (N. 135401) e **allowUnsecureRpc** (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

Applicazione

Nel parametro macchina **RS232** (N. 106700) è possibile definire un altro tipo di trasmissione (interfaccia). Le opzioni descritte di seguito sono efficaci soltanto per la relativa nuova interfaccia definita.

L'interfaccia dati si configura come descritto di seguito:

MOD

- ▶ Premere il tasto **MOD**
- ▶ Inserire il codice chiave 123
- ▶ Definire l'interfaccia nel parametro **RS232** (N. 106700)

Configurazione dell'interfaccia RS-232

L'interfaccia RS-232 si configura come descritto di seguito:

- ▶ Aprire la cartella **RS232**
- > Il controllo numerico visualizza le opzioni con l'ausilio dei seguenti parametri macchina.

Impostazione del BAUD-RATE (baudRate N. 106701)

BAUD-RATE consente di definire la velocità di trasmissione dati. Inserire un valore compreso tra 110 e 115.200 baud.

Impostazione del protocollo (protocol N. 106702)

Il protocollo di trasmissione regola il flusso dei dati durante una trasmissione seriale.



Da osservare

- L'impostazione **BLOCKWISE** definisce una forma di trasmissione che consente di trasferire i dati raggruppati in blocchi.
- L'impostazione **BLOCKWISEnon** è da confondere con la ricezione dati a blocchi e la contemporanea lavorazione continua su controlli numerici meno recenti. Questa funzione non è più disponibile sui nuovi controlli numerici.

Impostazione Protocollo di trasmissione dati

STANDARD	Trasmissione dati standard Trasmissione riga per riga
BLOCKWISE	Trasmissione dati a pacchetti
RAW_DATA	Trasmissione senza protocollo Pura trasmissione di caratteri

Impostazione dei bit di dati (dataBits N. 106703)

Con l'impostazione dataBits si definisce se un carattere deve essere trasmesso con 7 o 8 bit di dati.

Verifica della parità (parity N. 106704)

Questo bit di parità consente di definire se verificare gli errori di trasmissione.

Il bit di parità può essere formato in tre modi diversi:

Impostazione Significato

NONE	Nessuna parità Si rinuncia al riconoscimento degli errori
EVEN	Parità pari Se il ricevente riscontra un numero dispari di bit impostati nel corso della sua valutazione, è presente un errore.
ODD	Parità dispari Se il ricevente riscontra un numero pari di bit impostati nel corso della sua valutazione, è presente un errore.

Impostazione dei bit di stop (stopBits N. 106705)

Con lo start bit e uno o due stop bit viene resa possibile per il ricevitore nella trasmissione dati seriale una sincronizzazione su ogni carattere trasmesso.

Impostazione dell'handshake (flowControl N. 106706)

Attraverso l'handshake due dispositivi realizzano un controllo della trasmissione dati. Si distingue tra handshake software e handshake hardware.

Impostazione	Significato
NONE	Nessun controllo del flusso di dati Handshake non attivo
RTS_CTS	Handshake hardware Stop di trasmissione attivo con RTS
XON_XOFF	Handshake software Stop di trasmissione attivo con DC3 (XOFF)

File system per operazioni con i file (fileSystem N. 106707)

Con **fileSystem** si definisce il file system per l'interfaccia seriale.

Se non è richiesto alcun file system specifico, questo parametro macchine non è necessario.

Impostazione	Significato
EXT	File system minimo per stampante o software di trasmissione non HEIDENHAIN. Corrisponde al modo operativo EXT1 ed EXT2 di controlli numerici meno recenti.
FE1	Comunicazione con il software per PC TNCserver o un'unità a dischi esterna

Block Check Character (bccAvoidCtrlChar N. 106708)

Block Check Charakter (BCC) è un carattere di controllo del blocco. BCC viene aggiunto come opzione a un blocco di trasmissione per facilitare il riconoscimento degli errori.

Impostazione	Significato
TRUE	Assicura che BCC non corrisponda ad alcun carattere di controllo.
FALSE	Funzione inattiva

Stato della linea RTS (rtsLow N. 106709)

Con questo parametro opzionale si definisce il livello che la linea RTS deve avere in stato di riposo.

Impostazione	Significato
TRUE	In stato di riposo il livello è impostato su low
FALSE	In stato di riposo il livello è impostato su high

Definizione del comportamento dopo il ricevimento di ETX (noEotAfterEtx N. 106710)

Con questo parametro opzionale si definisce se dopo la ricezione di un carattere ETX (End of Text) deve essere inviato un carattere EOT (End of Transmission).

Impostazione	Significato
TRUE	Il carattere EOT non viene inviato.
FALSE	Il controllo numerico invia il carattere EOT.

Impostazioni per la trasmissione dati con TNCserver

Se si trasmettono dati con il software per PC TNCserver, nel parametro macchina **RS232** (N. 106700) sono richieste le seguenti impostazioni:

Parametro	Selezione
Velocità di trasmissione dati in Baud	Deve coincidere con l'impostazione in TNCserver
Protocollo di trasmissione dati	BLOCKWISE
Bit di dati in ogni carattere trasmesso	7 bit
Tipo di controllo parità	EVEN
Numero bit di stop	1 bit di stop
Tipo di handshake	RTS_CTS
File system per operazione file	FE1

Software HEIDENHAIN per trasmissione dati

Applicazione

HEIDENHAIN offre con il software TNCremo la possibilità di collegare un PC Windows a un controllo numerico HEIDENHAIN e trasmettere dati.


Premesse

Requisiti di sistema per TNCremo

- Sistema operativo del PC:
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 10
- 2 GB di memoria di lavoro sul PC
- 15 MB di memoria libera sul PC
- Disponibilità di un'interfaccia seriale libera o collegamento alla rete del controllo numerico

Descrizione funzionale

Il software di trasmissione dati TNCremo comprende le seguenti aree:

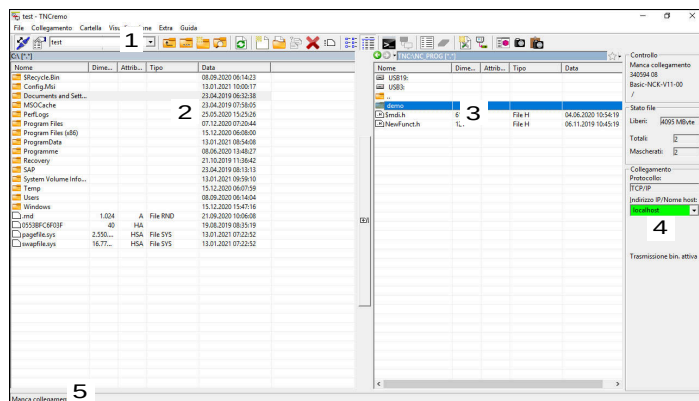

1 Barra degli strumenti

In quest'area sono disponibili le funzioni principali di TNCremo.

2 Elenco file PC

In quest'area TNCremo visualizza tutte le cartelle e tutti i file del drive connesso, ad es. disco fisso di un PC Windows o una chiave USB.

3 Elenco file controllo numerico

In quest'area TNCremo visualizza tutte le cartelle e tutti i file del drive del controllo numerico collegato.

4 Indicazione di stato

Nell'indicazione di stato, TNCremo visualizza informazioni sulla connessione corrente.

5 Stato di connessione

Lo stato di connessione visualizza se al momento è attiva una connessione.



Ulteriori informazioni sono riportate nel sistema di guida integrato di TNCremo.

La funzione di guida contestuale del software TNCremo può essere aperta con il tasto **F1**.

Installazione di TNCremo

TNCremo viene installato su un PC come descritto di seguito:

- ▶ Avviare il programma di installazione SETUP.EXE da Esplora File
- ▶ Seguire le istruzioni della routine di installazione

Avvio di TNCremo

TNCremo si avvia in Windows 10 come descritto di seguito:

- ▶ Premere il tasto Windows
- ▶ Selezionare la cartella HEIDENHAIN
- ▶ Selezionare TNCremo
oppure
- ▶ Fare doppio clic sull'icona TNCremo sul desktop

Configurazione di collegamento

Prima di collegarsi al controllo numerico, è necessario configurare il collegamento.

Il collegamento si configura come descritto di seguito:




- ▶ Selezionare la funzione **Definizione configurazione**
- ▶ TNCremo apre la finestra **Configurazione collegamento**.
- ▶ Selezionare la scheda **Gestione**
- ▶ Selezionare la funzione **Nuovo...**
- ▶ TNCremo apre la finestra **Nuova configurazione**.
- ▶ Inserire il nome del collegamento
- ▶ Selezionare **OK**
- ▶ TNCremo apre automaticamente la scheda **Collegamento**.
- ▶ Selezionare il **Tipo di collegamento**



Se si utilizza il tipo di collegamento preimpostato, viene realizzata una connessione di rete (TCP/IP) tramite l'interfaccia Ethernet.

- ▶ Selezionare la scheda **Impostazioni**
- ▶ Inserire **Indirizzo IP/Nome host** del controllo numerico
- ▶ Selezionare **OK**
- ▶ TNCremo salva la configurazione.

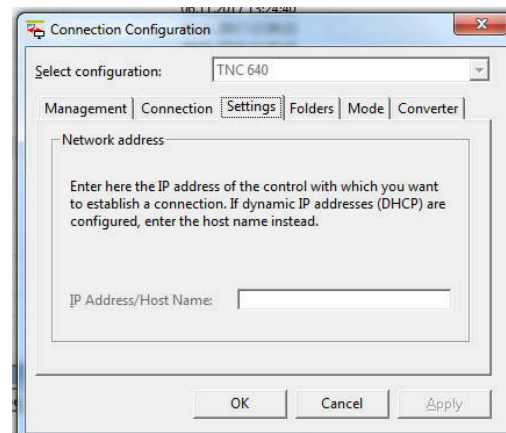

Realizzazione del collegamento con il controllo numerico


Se è stato configurato un collegamento, è possibile collegare il PC con il controllo numerico.

Realizzare il collegamento con il controllo numerico come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare il collegamento configurato nel menu di selezione



- ▶ Selezionare la funzione **Apertura collegamento**
- ▶ Viene realizzato il collegamento con il controllo numerico.

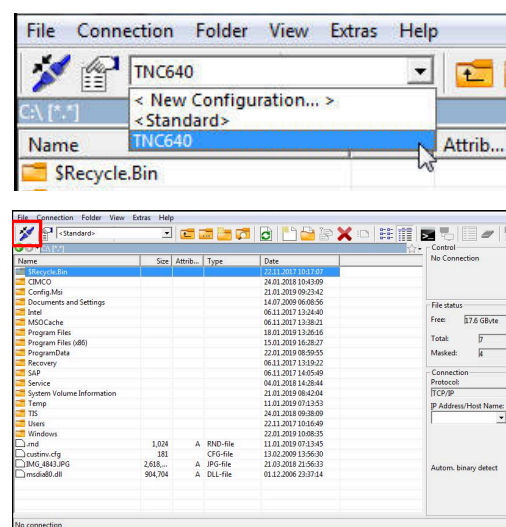

Modifica del drive

È possibile commutare il drive del PC o del controllo numerico visualizzato in TNCremo.

Il drive visualizzato si modifica come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare la lista dei file del PC o del controllo numerico



- ▶ Selezionare la funzione **Cambia cartella/drive**
- > TNCremo apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare il drive desiderato nel menu di selezione
- ▶ Selezionare **OK**
- > TNCremo visualizza il drive selezionato.

Note

- Se è attiva la Gestione utenti, è possibile realizzare solo connessioni di rete sicure tramite SSH. Il controllo numerico blocca automaticamente le connessioni LSV2 tramite le interfacce seriali (COM1 e COM2) come pure le connessioni di rete senza identificazione dell'utente.

Con i parametri macchina **allowUnsecureLsv2** (N. 135401) e **allowUnsecureRpc** (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

- La versione attuale del software TNCremo può essere scaricata gratuitamente dalla **Homepage HEIDENHAIN**.

10.6 Interfaccia Ethernet

Panoramica

Per integrare il controllo numerico come client in una rete, il controllo numerico è dotato di default di interfaccia Ethernet.

Il controllo numerico trasmette i dati attraverso l'interfaccia Ethernet con i seguenti protocolli:

- **CIFS** (common internet file system) o **SMB** (server message block)

Il controllo numerico supporta le versioni 2, 2.1 e 3 per questi protocolli.

- **NFS** (network file system)

Il controllo numerico supporta le versioni 2 e 3 per questo protocollo.



- Proteggere i dati e il controllo numerico utilizzando le macchine in una rete sicura.
- Per evitare lacune nella sicurezza, si consiglia di utilizzare di preferenza le versioni aggiornate dei protocolli **SMB** e **NFS**.


Possibilità di collegamento

L'interfaccia Ethernet del controllo numerico può essere collegata alla rete tramite il connettore RJ45 X26 oppure collegata direttamente con un PC. Il connettore è separato galvanicamente dall'elettronica del controllo numerico.

Utilizzare coppie di cavi twistati per il collegamento del controllo numerico alla rete.



La lunghezza massima possibile del cavo tra il controllo numerico e un nodo dipende dalla classe di qualità del cavo, dal rivestimento e dal tipo di rete.

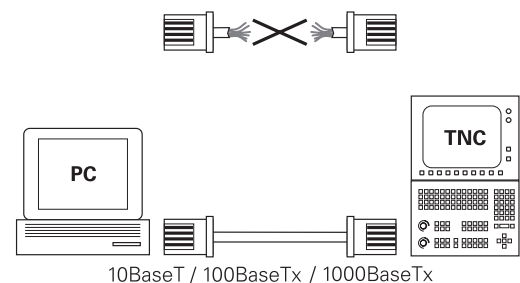

Icona per il collegamento Ethernet


Icona	Significato
	Collegamento Ethernet Il controllo numerico visualizza l'icona in basso a destra nella barra delle applicazioni. Ulteriori informazioni: "Panoramica della barra delle applicazioni", Pagina 395 Facendo clic sull'icona, il controllo numerico apre una finestra in primo piano. La finestra in primo piano contiene le seguenti informazioni e funzioni: ■ Reti connesse - È possibile staccare il collegamento della rete. - Selezionando il nome della rete è possibile ripristinare il collegamento. ■ Reti disponibili ■ Collegamenti VPN Attualmente inattivo

Finestra Impostazioni di rete

La finestra **Impostazioni di rete** consente di definire impostazioni per l'interfaccia Ethernet del controllo numerico.



Far configurare il controllo numerico da un amministratore di rete.

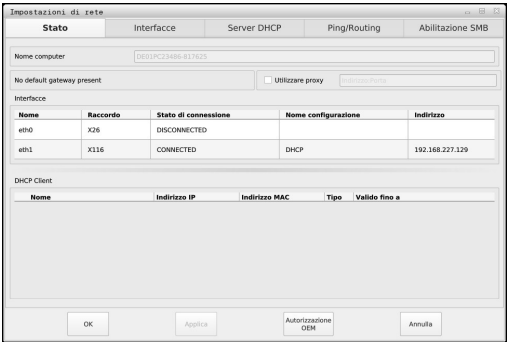

Scheda Stato

La scheda **Stato** contiene le seguenti informazioni e impostazioni:

Area	Informazione o impostazione
Area	Il controllo numerico visualizza il nome con il quale il controllo numerico è visibile nella rete aziendale. Il nome può essere modificato.
Default Gateway	Il controllo numerico visualizza il gateway di default e l'interfaccia Ethernet utilizzata.
Utilizzare proxy	È possibile definire l' Indirizzo e la Porta di un server proxy della rete.

Area	Informazione o impostazione
Interfacce	Il controllo numerico visualizza una panoramica delle interfacce Ethernet disponibili. Se non sussiste alcun collegamento di rete, la tabella è vuota. Il controllo numerico visualizza nella tabella le seguenti informazioni: ■ Nome, ad es. eth0 ■ Raccordo, ad es. X26 ■ Stato di connessione, ad es. CONNECTED ■ Nome configurazione, ad es. DHCP ■ Indirizzo, ad es. 10.7.113.10 Ulteriori informazioni: "Scheda Interfacce", Pagina 424
DHCP Client	Il controllo numerico visualizza una panoramica delle apparecchiature alle quali è stato assegnato un indirizzo IP dinamico nella rete delle macchine. Se non è presente alcuna connessione con altre componenti della rete delle macchine, la tabella è vuota. Il controllo numerico visualizza nella tabella le seguenti informazioni: ■ Nome Nome host e stato di connessione dell'apparecchiatura Il controllo numerico visualizza i seguenti stati di connessione: ■ Verde: connesso ■ Rosso: nessuna connessione ■ Indirizzo IP Indirizzo IP dell'apparecchiatura assegnato in modo dinamico ■ Indirizzo MAC Indirizzo fisico dell'apparecchiatura ■ Tipo Tipo di connessione Il controllo numerico visualizza i seguenti tipi di connessione: ■ TFTP ■ DHCP ■ Valido fino a Ora fino alla quale l'indirizzo IP è valido senza rinnovo Il costruttore della macchina può eseguire le impostazioni di queste apparecchiature. Consultare il manuale della macchina.

Scheda Interfacce

Il controllo numerico visualizza nella scheda **Interfacce** le interfacce Ethernet disponibili.

La scheda **Interfacce** contiene le seguenti informazioni e impostazioni:

Colonna	Informazione o impostazione
Nome	Il controllo numerico visualizza il nome dell'interfaccia Ethernet. È possibile attivare o disattivare la connessione con un pulsante.
Raccordo	Il controllo numerico visualizza il numero della porta di rete.
Stato di connessione	Il controllo numerico visualizza lo stato di connessione dell'interfaccia Ethernet. Sono possibili i seguenti stati di connessione: ■ CONNECTED Collegato ■ DISCONNECTED Connessione interrotta ■ CONFIGURING L'indirizzo IP viene recuperato dal server ■ NOCARRIER Nessun cavo presente
Nome configurazione	Si possono eseguire le seguenti funzioni: ■ Selezione del profilo per l'interfaccia Ethernet Nella programmazione di fabbrica sono disponibili due profili: ■ DHCP-LAN: impostazioni dell'interfaccia standard per una rete aziendale standard ■ MachineNet: impostazioni per la seconda interfaccia Ethernet opzionale per la configurazione della rete delle macchine ■ Ricollegare l'interfaccia Ethernet con Riconnetti ■ Modifica del profilo selezionato Ulteriori informazioni: "Configurazione di rete con Advanced Network Configuration", Pagina 427

Il controllo numerico offre inoltre le seguenti funzioni:

■ **Imposta val. standard**

Il controllo numerico apre una finestra in primo piano. È possibile importare e attivare i profili presenti nella programmazione base o i propri profili esportati.

■ **Nome configurazione**

È possibile aggiungere, modificare o rimuovere profili per il collegamento di rete.

Il controllo numerico supporta esclusivamente il tipo di connessione **Ethernet**.

Ulteriori informazioni: "Configurazione di rete con Advanced Network Configuration", Pagina 427

Scheda Server DHCP

Il costruttore della macchina può configurare un server DHCP nella rete delle macchine utilizzando la scheda **Server DHCP** sul controllo numerico. Con l'aiuto di questo server il controllo numerico può instaurare connessioni con altre componenti della rete delle macchine, ad es. per computer industriali.

Consultare il manuale della macchina.

Scheda Ping/Routing

Nella scheda **Ping/Routing** è possibile verificare la connessione di rete.

La scheda **Ping/Routing** contiene le seguenti informazioni e impostazioni:

Area	Informazione o impostazione
Ping	Indirizzo:Porta e Indirizzo: È possibile inserire l'indirizzo IP del computer ed eventualmente il numero di porta per verificare la connessione di rete. Immissione: quattro valori numerici separati da punti, eventualmente un numero porta separato da due punti, ad es. 10.7.113.10:22 In alternativa è anche possibile immettere il nome del computer per il quale si desidera verificare la connessione. Avvio e arresto della verifica ■ Pulsante Start: avvio della verifica - Il controllo numerico visualizza le informazioni di stato nel campo Ping. ■ Pulsante Arresta: arresto della verifica
Routing	Il controllo numerico visualizza le informazioni di stato del sistema operativo sul routing attuale per gli amministratori di rete.

Scheda Abilitazione SMB

La scheda **Abilitazione SMB** è inclusa soltanto in combinazione con una stazione di programmazione VBox.

Se la casella di controllo è attiva, il controllo numerico abilita aree e partizioni protette da un codice chiave per l'Explorer del PC Windows impiegato, ad es. **PLC**. La casella di controllo può essere attivata o disattivata con l'ausilio del codice chiave del costruttore della macchina.

Selezionare nel **TNC VBox Control Panel** all'interno della scheda **NC-Share** una lettera del drive per visualizzare la partizione selezionata e collegare quindi il drive con **Connect**. L'host visualizza le partizioni della stazione di programmazione.



Ulteriori informazioni: stazione di programmazione per controlli numerici per fresatura
Scaricare la documentazione insieme al software della stazione di programmazione.

Aprire la finestra Impostazioni di rete

Le impostazioni di rete generali si aprono come descritto di seguito:

	► Premere il tasto MOD
	► Inserire il codice chiave NET123
	► Premere il tasto PGM MGT
	► Premere il softkey RETE
	► Premere il softkey CONFIGURA
	► Il controllo numerico apre la finestra Impostazioni di rete .

Esportazione e importazione del profilo di rete

Un profilo di rete si esporta come descritto di seguito:

- Aprire la finestra **Impostazioni di rete**
- Selezionare **Konfiguration exportieren**
- > Il controllo numerico apre una finestra.
- Selezionare il profilo di rete desiderato
- Selezionare **OK**
- > Il controllo numerico salva il profilo di rete nella cartella **TNC:/etc/sysconfig/net**.



I profili **DHCP** e **eth1** non possono essere esportati.

Un profilo di rete esportato si importa come descritto di seguito:

- Aprire la finestra **Impostazioni di rete**
- Selezionare la scheda **Interfacce**
- Selezionare **Imposta val. standard**
- > Il controllo numerico apre una finestra.
- Selezionare **Utente**
- Selezionare il profilo di rete desiderato
- Selezionare **OK**
- > Il controllo numerico apre una finestra con una richiesta di conferma.
- Selezionare **OK**
- > Il controllo numerico importa e attiva il profilo di rete selezionato.
- Riavviare, se necessario, il controllo numerico

Note

- È preferibile riavviare il controllo numerico dopo aver apportato le modifiche nelle impostazioni di rete.
- Il sistema operativo HEROS gestisce la finestra **Impostazioni di rete**. Per modificare la lingua di dialogo HEROS è necessario riavviare il controllo numerico.

Ulteriori informazioni: "Modifica della lingua di dialogo di HEROS", Pagina 480


Configurazione di rete con Advanced Network Configuration

Applicazione

Advanced Network Configuration consente di aggiungere, modificare o rimuovere profili per il collegamento di rete.

Descrizione funzionale

Se si seleziona l'applicazione **Advanced Network Configuration** nel menu HEROS, il controllo numerico apre la finestra **Connessioni di rete**.

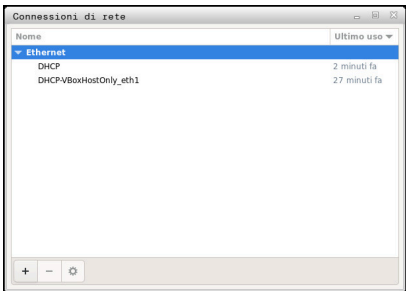


Finestra **Connessioni di rete**

Icone nella finestra **Connessioni di rete**
La finestra **Connessioni di rete** contiene le seguenti icone:

Icona	Funzione
+	Aggiunta della connessione di rete
-	Rimozione della connessione di rete
⚙	Modifica della connessione di rete Il controllo numerico apre la finestra Modifica connessione di rete . Ulteriori informazioni: "Finestra Modifica connessione di rete", Pagina 427

Finestra Modifica connessione di rete

Nella finestra **Modifica connessione di rete** il controllo numerico visualizza nell'area superiore il nome della connessione di rete. Il nome può essere modificato.

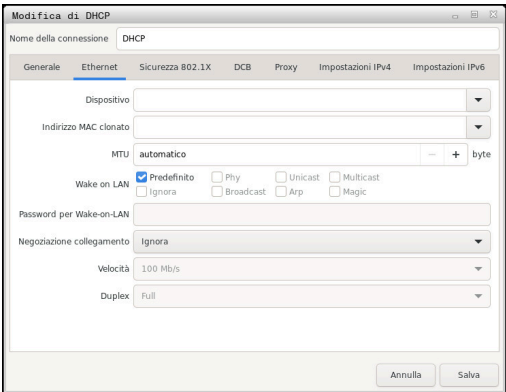

Finestra **Modifica connessione di rete**

Scheda **Generale**

La scheda **Generale** contiene le seguenti impostazioni:

Impostazione	Significato
Connessione automatica con priorità	In caso di impiego di numerosi profili è possibile definire qui una sequenza del collegamento con l'ausilio della priorità Il controllo numerico collega di preferenza la rete con la massima priorità. Immissione: -999...999
Tutti gli utenti possono collegarsi	Qui è possibile abilitare la rete selezionata per tutti gli utenti.
Connessione VPN automatica	Attualmente inattivo
Connessione a consumo	Attualmente inattivo

Scheda **Ethernet**

La scheda **Ethernet** contiene le seguenti impostazioni:

Impostazione	Significato
Dispositivo	È qui possibile selezionare l'interfaccia Ethernet. Se non si seleziona alcuna interfaccia Ethernet, questo profilo può essere impiegato per qualsiasi interfaccia Ethernet. Selezione con l'ausilio di una finestra di selezione
Indirizzo MAC clonato	Attualmente inattivo
MTU	È possibile definire qui la dimensione massima del pacchetto in byte. Immissione: Automatico, 1...10000
Wake on LAN	Attualmente inattivo
Password Wake-on-LAN	Attualmente inattivo
Negoziamento collegamento	È qui necessario configurare il collegamento Ethernet. ■ Ignora Mantenere la configurazione già presente sull'apparecchiatura. ■ Automatico Per il collegamento vengono configurate in automatico le impostazioni di velocità e duplex. ■ Manuale Per il collegamento vengono configurate in manuale le impostazioni di velocità e duplex. Selezione con l'ausilio di una finestra di selezione
Velocità	È qui possibile selezionare l'impostazione della velocità: ■ 10 Mb/s ■ 100 Mb/s ■ 1 Gb/s ■ 10 Gb/s Solo con selezione Negoziamento collegamento Manuale Selezione con l'ausilio di una finestra di selezione
Duplex	È qui necessario selezionare l'impostazione del duplex: ■ Half ■ Full Solo con selezione Negoziamento collegamento Manuale Selezione con l'ausilio di una finestra di selezione

Scheda **Sicurezza 802.1X**

Attualmente inattivo

Scheda **DCB**

Attualmente inattivo

Scheda Proxy

Attualmente inattivo

Scheda **Impostazioni IPv4**La scheda **Impostazioni IPv4** contiene le seguenti impostazioni:

Impostazione	Significato
Metodo	È qui necessario selezionare un metodo per il collegamento di rete: ■ Automatico (DHCP) Se la rete impiega un server DHCP per l'assegnazione di indirizzi IP ■ Automatico (DHCP) solo indirizzi Se la rete impiega un server DHCP per l'assegnazione di indirizzi IP, ma il server DNS viene assegnato manualmente ■ Manuale Assegnazione manuale dell'indirizzo IP ■ Solo Link-Local Attualmente inattivo ■ Condiviso con altri computer Attualmente inattivo ■ Disabilitato Disattivazione di IPv4 per questo collegamento
Indirizzi statici aggiuntivi	È qui possibile aggiungere indirizzi IP statici che vengono configurati in aggiunta agli indirizzi IP assegnati in automatico. Solo con Metodo Manuale
Server DNS aggiuntivi	È qui possibile aggiungere indirizzi IP di server DNS utilizzati per risolvere i nomi dei computer. Separare i vari indirizzi IP con una virgola. Solo con Metodo Manuale e Automatico (DHCP) solo indirizzi
Domini di ricerca aggiuntivi	È qui possibile aggiungere domini utilizzati da nomi di computer. Separare i vari domini con una virgola. Solo con Metodo Manuale
Id client DHCP	Attualmente inattivo
Richiede- re indirizzo IPv4 per completare questa connessione	Attualmente inattivo

Scheda **Impostazioni IPv6**

Attualmente inattivo

Impostazioni per drive di rete



Far configurare il controllo numerico da un amministratore di rete.

I drive di rete possono essere collegati al controllo numerico. Se il controllo numerico è collegato a una rete e sono incluse condivisioni di file, il controllo numerico visualizza i drive aggiuntivi nella finestra delle cartelle della Gestione file.

Nell'area **Drive di rete** della finestra **Configura Mount** il controllo numerico visualizza la lista di tutti i drive di rete definiti e lo stato di ogni drive.

Può essere definito un numero qualsiasi di drive di rete, ma se ne possono collegare contemporaneamente al massimo sette.

Nell'area **Log di stato** il controllo numerico visualizza informazioni di stato e messaggi di errore.

Apertura delle impostazioni

Le impostazioni dei drive di rete si aprono come descritto di seguito:

PGM
MGT


- Premere il tasto **PGM MGT**

RETE

- Premere il softkey **RETE**

DEFIN.
COLLEG.
RETE

- Premere il softkey **DEFIN. RETE**
- Il controllo numerico apre la finestra **Configura Mount**.

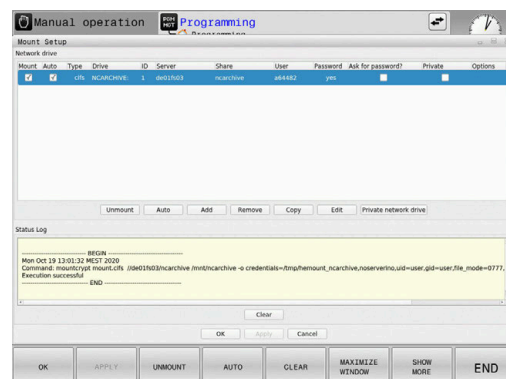

Panoramica dei softkey

Softkey	Pulsante	Significato
	Collega	Collegamento del drive di rete Con collegamento attivo, il controllo numerico attiva la casella di controllo nella colonna Mount .
	Separa	Scollegamento del drive di rete
	Auto	Collegamento automatico del drive di rete all'avvio del controllo numerico Con collegamento automatico, il controllo numerico attiva la casella di controllo nella colonna Auto .
	Aggiungi	Definizione di un nuovo drive di rete
	Rimuovi	Cancellazione di un drive di rete esistente
	Copia	Copia del drive di rete
	Modifica	Modifica del drive di rete
	Pulisci	Cancellazione del contenuto dell'area Log di stato
	Drive di rete privato	Drive di rete specifico dell'utente con Gestione utenti attiva Con collegamento specifico dell'utente, il controllo numerico attiva la casella di controllo nella colonna Privato .

Scheda	Impostazione
Server e condivisione	■ Nome server: Nome del server o indirizzo IP del drive di rete ■ Nome abilitazione: Denominazione con cui si condivide la cartella alla quale accede il controllo numerico
Automount	Collegamento automatico (non possibile con opzione "Richiesta password?") Il controllo numerico collega automaticamente il drive di rete all'avvio.
Utente e password (solo con condivisione di Windows)	■ Single Sign On Con Gestione utenti attiva il controllo numerico collega automaticamente un drive di rete codificato in fase di login dell'utente. ■ Nome utente Windows ■ Richiesta password? (Non possibile con opzione "Collegamento automatico") Selezione se in fase di collegamento deve essere immessa una password. ■ Password ■ Verifica password
Opzioni Mount	Parametri per opzione Mount "-o": Parametri ausiliari per il collegamento
Verifica	Il controllo numerico visualizza un riepilogo delle impostazioni definite. Le impostazioni possono essere verificate e salvate con Applica.

Esempi di comuni Opzioni Mount

Le opzioni si inseriscono senza carattere di spaziatura, soltanto separate da una virgola.

Opzioni per NFS

Esempio	Significato
rsiz=8192	Dimensione del pacchetto per ricezione dati in Byte Campo di immissione da 512 a 8192
wsiz=4096	Dimensione del pacchetto per invio dati in Byte Campo di immissione da 512 a 8192
soft,timeo=3	Mount condizionato Tempo in decimi di secondo dopo il quale il controllo numerico ripete il tentativo
sec=ntlm	Metodo di autenticazione ntlm Utilizzare questa opzione se in fase di connessione il controllo numerico visualizza il messaggio di errore Permission denied .
nfsvers=2	Versione del protocollo

Opzioni per SMB

Esempio	Significato
domain=xxx	Nome del dominio HEIDENHAIN raccomanda di non scrivere il dominio nel nome utente, ma come opzione.
vers=2.1	Versione del protocollo



Per evitare lacune nella sicurezza, si consiglia di utilizzare di preferenza le versioni aggiornate dei protocolli **SMB** e **NFS**.

In funzione della release software del controllo numerico, è possibile che il drive di rete richieda una versione precedente del protocollo. In questo caso è possibile modificare la versione del protocollo con il parametro ausiliario **vers=**. Rivolgersi al proprio amministratore di rete.

10.7 Software di sicurezza SELinux

SELinux è un'estensione dei sistemi operativi basati su Linux.

SELinux è un software di sicurezza supplementare ai sensi di Mandatory Access Control (MAC) e protegge il sistema dall'esecuzione di processi o funzioni non autorizzati nonché da virus e altri malware.

MAC significa che ogni azione deve essere esplicitamente consentita, in caso contrario il controllo numerico non la esegue. Il software funge da protezione supplementare alla normale limitazione di accesso sotto Linux. Questo è ammesso solo se le funzioni standard e il controllo di accesso di **SELinux** consentono l'esecuzione di determinati processi e azioni.



L'installazione SELinux del controllo numerico è predisposta in modo tale che possano essere eseguiti soltanto programmi installati con il software NC di HEIDENHAIN. Altri programmi non possono essere eseguiti con l'installazione standard.

Il controllo di accesso di **SELinux** in HEROS 5 è regolato come descritto di seguito.

- Il controllo numerico esegue soltanto le applicazioni che sono installate con il software NC di HEIDENHAIN.
- I file correlati alla sicurezza del software (file di sistema di **SELinux**, file boot di HEROS 5 ecc.) possono essere modificati soltanto da programmi esplicitamente selezionati.
- Di norma non possono essere eseguiti file creati ex-novo da altri programmi.
- I supporti dati USB possono essere deselezionati
- Sono previste solo due processi cui è ammesso eseguire nuovi file:
 - Avvio di un update software: un update software di HEIDENHAIN può sostituire o modificare file di sistema.
 - Avvio della configurazione SELinux: la configurazione di **SELinux** è di norma protetta con password dal costruttore della macchina, attenersi al manuale della macchina.



HEIDENHAIN raccomanda l'attivazione di **SELinux**, in quanto rappresenta una protezione supplementare dall'accesso dall'esterno.

10.8 Gestione utenti

Panoramica



Consultare il manuale della macchina.

Alcune aree della Gestione utenti vengono configurate dal costruttore della macchina.


Se si desidera impiegare la Gestione utenti su un controllo numerico senza tastiera HEIDENHAIN, è necessario collegare una tastiera alfanumerica esterna al controllo numerico.

Il controllo numerico viene fornito con Gestione utenti inattiva. Questo stato è denominato **Legacy Mode**. In **Legacy Mode** il comportamento del controllo numerico corrisponde a quello di versioni software meno recenti senza Gestione utenti.

L'impiego della Gestione utenti non è vincolante, ma tuttavia indispensabile per l'implementazione di un sistema di sicurezza IT.

La Gestione utenti fornisce un contributo nelle aree di sicurezza seguenti, sulla base dei requisiti delle norme IEC 62443:

- sicurezza dell'applicazione
- sicurezza della rete
- sicurezza della piattaforma

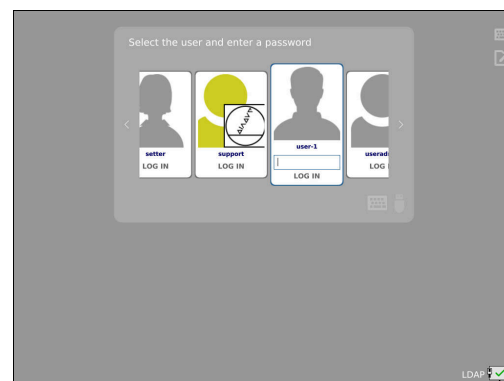

Con la Gestione utenti è possibile definire utenti con diritti di accesso differenti.

Per la memorizzazione dei dati utente sono disponibili le seguenti varianti:

■ Database LDAP locale

- Impiego della Gestione utenti su un singolo controllo numerico
- Configurazione di un server LDAP centrale per diversi controlli numerici
- Esportazione di un file di configurazione server LDAP, se il database esportato deve essere impiegato da più controlli numerici

Ulteriori informazioni: "Database LDAP locale",
Pagina 443

■ LDAP su altro computer

- Importazione di un file di configurazione server LDAP

Ulteriori informazioni: "LDAP su altro computer",
Pagina 443

■ Login al dominio Windows

- Integrazione della Gestione utenti su più controlli numerici
- Utilizzo di diversi ruoli su differenti controlli numerici

Ulteriori informazioni: "Login al dominio Windows",
Pagina 444

i È possibile la modalità parallela tra domini Windows e database LDAP.

Configurazione della Gestione utenti

i Se con l'ausilio di **Remote Desktop Manager** sono stati creati collegamenti privati prima di attivare la Gestione utenti, tali collegamenti non saranno più disponibili con Gestione utenti attiva.

Eseguire il backup dei collegamenti privati prima di attivare la Gestione utenti.

Ulteriori informazioni: "Remote Desktop Manager (Opzione #133)", Pagina 380

Il controllo numerico viene fornito con Gestione utenti inattiva.

Questo stato è denominato **Legacy Mode**.

La Gestione utenti deve essere configurata prima di poterla utilizzare.

La configurazione si compone dei seguenti passi:

- 1 Richiamo della Gestione utenti
- 2 Attivazione della Gestione utenti
- 3 Creazione dell'utente **useradmin**
- 4 Configurazione del database
- 5 Creazione di altri utenti

Ulteriori informazioni: "Creazione di altri utenti", Pagina 448

Richiamo della Gestione utenti

Per richiamare la Gestione utenti, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione **UserAdmin**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Gestione utenti**.


i È possibile chiudere la finestra **Gestione utenti** dopo ogni passo della configurazione.

Se si chiude la finestra **Gestione utenti** dopo l'attivazione, il controllo numerico richiede di riavviare una volta.

Attivazione della Gestione utenti

Per attivare la Gestione utenti, procedere come descritto di seguito.

- Richiamare la Gestione utenti
- Premere il softkey **Gestione utenti attiva**
- > Il controllo numerico visualizza il messaggio **Password per utente 'useradmin' assente**.

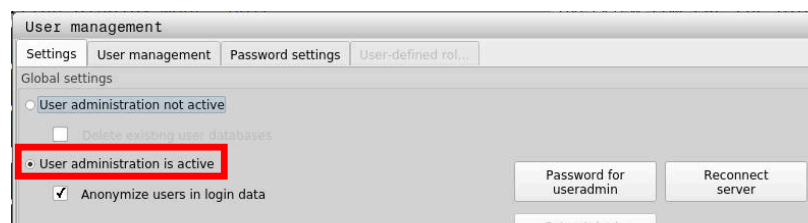

La funzione **Anonimizza utente in dati log** per la protezione dei dati è attiva nella programmazione di fabbrica. Se questa funzione è attiva, i dati degli utenti vengono anonimizzati in tutti i dati log del controllo numerico.

NOTA

Attenzione, possibile trasmissione indesiderata di dati!

Se si disattiva la funzione **Anonimizza utente in dati log**, i dati personali degli utenti vengono visualizzati in tutti i dati log del controllo numerico.

In caso di assistenza e per la trasmissione per altri motivi di dati log, il partner contrattuale ha la possibilità di consultare questi dati utente. La garanzia delle necessarie misure di tutela della privacy nell'azienda è di responsabilità del relativo gestore.

- Mantenere attivo o riattivare lo stato della funzione **Anonimizza utente in dati log**

Disattivazione della Gestione utenti

Se si disattiva la Gestione utenti, il controllo numerico salva tutti gli utenti configurati. Sono quindi di nuovo disponibili in caso di riattivazione della Gestione utenti.

Se si desidera cancellare gli utenti configurati con la disattivazione, è necessario selezionarli concretamente durante l'operazione di disattivazione.

La disattivazione della Gestione utenti è consentita soltanto con i seguenti utenti funzionali:

- **useradmin**
- **OEM**
- **SYS**

Ulteriori informazioni: "Utenti funzionali di HEIDENHAIN", Pagina 453

Per disattivare la Gestione utenti, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Eseguire il login del relativo utente funzionale
- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare **Gestione utenti inattiva**
- ▶ Impostare eventualmente il segno di spunta **Cancella database utenti esistenti** per cancellare tutti gli utenti configurati e tutte le cartelle specifiche degli utenti



- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**



- ▶ Premere il softkey **FINE**
- ▶ Il controllo numerico apre la finestra **Necessario riavvio del sistema.**
- ▶ Selezionare **Sì**
- ▶ Il controllo numerico attiva un riavvio.

Creazione di useradmin

Dopo aver attivato per la prima volta la Gestione utenti è necessario creare l'utente funzionale **useradmin**.

L'utente **useradmin** è paragonabile all'amministratore locale di un sistema Windows.

Per creare l'utente **useradmin** procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare **Password per useradmin**
- ▶ Il controllo numerico apre la finestra in primo piano **Password per utente 'useradmin'**.
- ▶ Definire la password per l'utente **useradmin**
- ▶ Selezionare **Imposta nuova password**
- ▶ Il controllo numerico visualizza il messaggio **Impostazioni e password per 'useradmin' sono state modificate.**



Per motivi di sicurezza le password devono presentare le seguenti proprietà:

- almeno otto caratteri
- lettere, cifre e caratteri speciali
- nessuna parola coerente o sequenza di caratteri, ad es. Anna o 123

Se si impiegano caratteri speciali, prestare attenzione al layout della tastiera. HEROS presuppone l'uso della tastiera US, il software NC l'uso della tastiera HEIDENHAIN. Le tastiere esterne possono essere configurate a piacere.

L'account **useradmin** offre le seguenti funzionalità:

- Creazione di database
- Assegnazione dei dati password
- Attivazione del database LDAP
- Esportazione di file di configurazione server LDAP
- Importazione di file di configurazione server LDAP
- Accesso di emergenza per distruzione del database utenti
- Modifica successiva della connessione del database
- Disattivazione della Gestione utenti




All'utente **useradmin** viene automaticamente assegnato il ruolo HEROS.Admin, che gli consente conoscendo la password del database LDAP di gestire gli utenti nella Gestione utenti. L'utente **useradmin** è un utente funzionale predefinito da HEIDENHAIN. Per utenti funzionali non è possibile né aggiungere né cancellare ruoli.

HEIDENHAIN consiglia di garantire a più di una persona accesso a un account con il ruolo HEROS.Admin. È così possibile garantire che le necessarie modifiche alla Gestione utenti possano essere eseguite anche in assenza dell'amministratore.

Configurazione del database

Per configurare il database, procedere come indicato di seguito:

- ▶ Selezionare il database per il salvataggio dei dati utente
- ▶ Configurare il database
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- ▶ Premere il softkey **FINE**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Necessario riavvio del sistema.**
- ▶ Riavviare il sistema con **Si**
- > Il controllo numerico si riavvia.

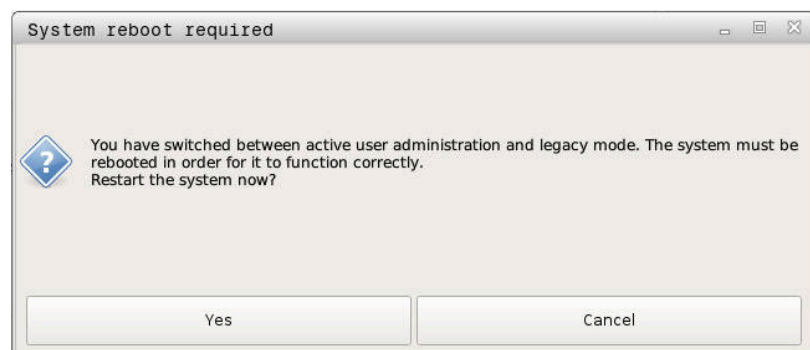


Database LDAP locale

Prima di poter utilizzare la funzione **Database LDAP locale**, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La Gestione utenti è attiva
- L'utente **useradmin** è configurato

Per configurare **Database LDAP locale**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la funzione **Database utenti LDAP**
- > Il controllo numerico abilita l'area grigia per editare il database utenti LDAP.
- ▶ Selezionare la funzione **Database LDAP locale**
- ▶ Selezionare la funzione **Configurazione**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Configurare il database LDAP locale**.
- ▶ Inserire il nome del **Dominio LDAP**
- ▶ Inserire la password
- ▶ Ripetere la password
- ▶ Premere il softkey **OK**
- > Il controllo numerico chiude la finestra **Configurare il database LDAP locale**.

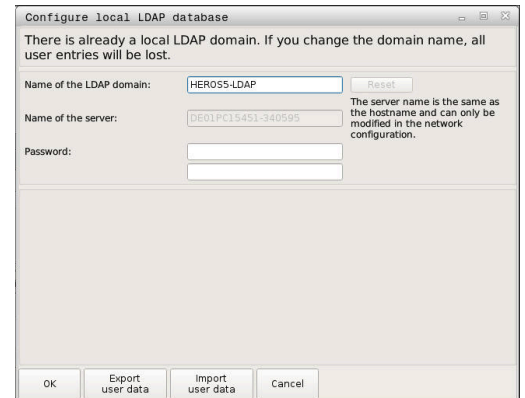

i Prima di iniziare a editare la Gestione utenti, il controllo numerico richiede all'operatore di inserire la password del database LDAP locale.

Le password non devono essere banali e devono essere note solo agli amministratori.

Ulteriori informazioni: "Creazione di altri utenti",
Pagina 448

i Se cambia il nome host o il nome domain del controllo numerico, i database LDAP locali devono essere riconfigurati.

LDAP su altro computer

Premesse

Prima di poter utilizzare la funzione **LDAP su altro computer**, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La Gestione utenti è attiva
- L'utente **useradmin** è configurato
- È configurato un database LDAP nella rete aziendale
- Un file di configurazione server di un database LDAP esistente deve essere archiviato sul controllo numerico o su un PC in rete
- Il PC con il file di configurazione esistente è in funzione
- Il PC con il file di configurazione esistente è raggiungibile nella rete

Predisposizione del file di configurazione server


Per predisporre un file di configurazione server di un database LDAP, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la funzione **Database utenti LDAP**
- > Il controllo numerico abilita l'area grigia per editare il database utenti LDAP.
- ▶ Selezionare la funzione **Database LDAP locale**
- ▶ Selezionare la funzione **Esporta config. server**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Esporta file di configurazione LDAP**.
- ▶ Immettere il nome del file di configurazione server nel campo del nome
- ▶ Salvare il file nella cartella desiderata
- > Il file di configurazione server è stato esportato con successo.

Utilizzo del database LDAP su altro computer

Procedere come descritto di seguito per utilizzare la funzione **LDAP su altro computer**:

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la funzione **Database utenti LDAP**
- > Il controllo numerico abilita l'area grigia per editare il database utenti LDAP.
- ▶ Selezionare la funzione **LDAP su altro computer**
- ▶ Selezionare la funzione **Importa config. server**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Importa file di configurazione LDAP**.
- ▶ Selezionare il file di configurazione esistente
- ▶ Selezionare **FILE**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- > Il file di configurazione è stato importato.

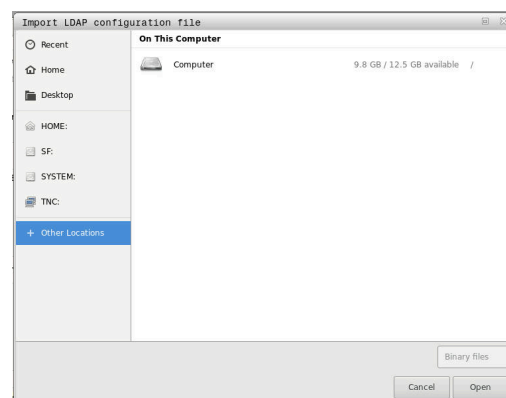

Login al dominio Windows

Premesse

Prima di poter utilizzare la funzione **Login al dominio Windows**, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La Gestione utenti è attiva
- L'utente **useradmin** è configurato
- In rete è presente un Windows active Domain Controller
- Possibile accesso alla password del Domain Controller
- Accesso all'interfaccia utente del Domain Controller, eventualmente con un IT Admin
- Il Domain Controller è raggiungibile nella rete

Configurazione del Login al dominio Windows

Per configurare la funzione **Login al dominio Windows**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la funzione **Login al dominio Windows**
- ▶ Selezionare la funzione **Trova dominio**



Con la funzione **Configurazione** si possono definire diverse impostazioni del collegamento:

- Selezionare con la casella di controllo **Mappa SID su Unix UID** se Windows SID vengono automaticamente raffigurati su Unix UID
- Con la casella di controllo **Utilizzo di LDAP** selezionare tra LDAP o LDAP sicuri. Per LDAP definire se la connessione sicura verifica o meno il certificato
- Definire un gruppo specifico di utenti Windows, al quale si intende limitare il login a questo controllo numerico
- Adattare l'unità organizzativa in cui archiviare i nomi dei ruoli HEROS
- Modificare il prefisso, ad esempio per gestire utenti per diverse officine. Ogni prefisso del nome del ruolo HEROS può essere modificato, ad es. HEROS-Workshop1 e HEROS-Workshop2
- Adattare il carattere di separazione all'interno dei nomi dei ruoli HEROS

- Premere il softkey **CONFERMA**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Conferma connessione a dominio**.



Con la funzione **Unità organizzativa per account computer:** è possibile inserire in quale unità organizzativa già esistente viene creato l'accesso, ad es.

- ou=Steuerungen
- cn=computers

I dati devono coincidere con le condizioni del dominio. I termini non possono essere scambiati.

- Inserire il nome utente del controller di dominio
- Inserire la password del controller di dominio
- > Il controllo numerico collega il Windows Domain trovato.
- > Il controllo numerico verifica se nel dominio sono creati come gruppi tutti i ruoli necessari.



Se nel dominio non sono ancora creati tutti i ruoli necessari come gruppi, il controllo numerico visualizza un avvertimento.

Se il controllo numerico visualizza un avvertimento, eseguire una delle due possibilità:

- Premere il softkey **Completa definizione ruoli**
 - Selezionare la funzione **Aggiungi**
Qui i ruoli possono essere inseriti direttamente nel dominio.
 - Selezionare la funzione **Esporta**
Qui i ruoli possono essere esportati esternamente in un file di formato .ldif.

> Tutti i ruoli necessari sono creati come gruppi nel dominio.



Creazione di gruppi

Per creare gruppi in base ai diversi ruoli, sono previste le seguenti possibilità:


- Automaticamente in accesso al dominio Windows, indicando un utente con privilegi di Administrator
- Caricamento del file di importazione di formato .ldif sul server Windows

L'Administrator di Windows deve aggiungere manualmente utenti ai ruoli (Security Groups) sul Domain Controller.

Nella sezione seguente sono riportati due esempi relativi alle modalità di configurazione della struttura dei gruppi da parte dell'Administrator di Windows.


Esempio 1

L'utente è direttamente o indirettamente membro del relativo gruppo:

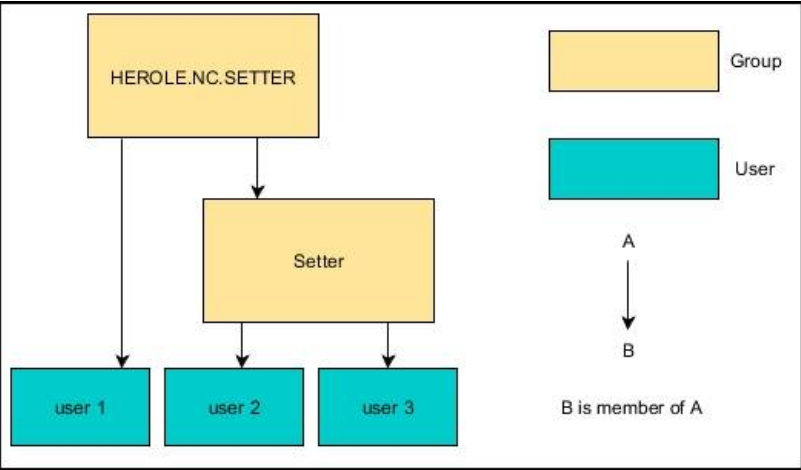

Esempio 2

Gli utenti di diverse aree (officine) sono membri di gruppi con prefisso differente:

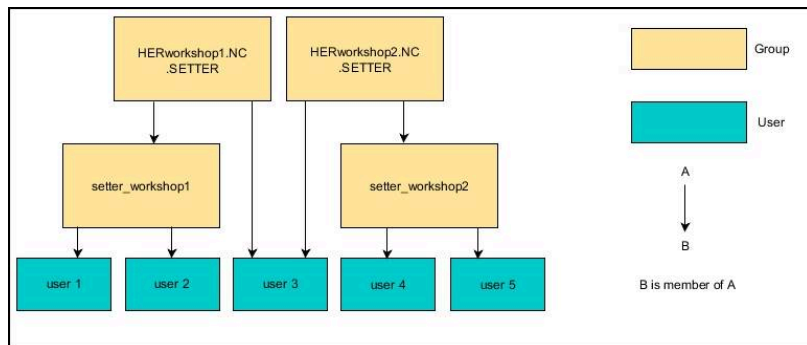

Creazione di altri utenti

Prima di poter creare altri utenti, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La Gestione utenti è configurata
- Il database LDAP è selezionato e configurato



La scheda **Gestione utenti** è funzionale soltanto con i seguenti database:

- **Database LDAP locale**
- **LDAP su altro computer**

In **Login al dominio Windows** è necessario configurare gli utenti nel dominio di Windows.


Ulteriori informazioni: "Login al dominio Windows", Pagina 444

Apertura della scheda Gestione utenti

Per gestire gli utenti, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la scheda **Gestione utenti**
- ▶ Premere il softkey **EDIT ON**
- > Il controllo numerico richiede eventualmente di immettere la password del database utenti.
- > Dopo aver immesso la password, il controllo numerico apre il menu **Gestione utenti**.

È possibile modificare gli utenti presenti e crearne di nuovi.

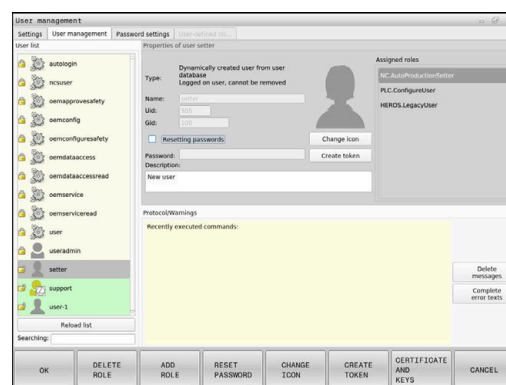

Creazione di un nuovo utente

Per creare un nuovo utente procedere come descritto di seguito:

- ▶ Premere il softkey **Crea nuovo utente**
- Il controllo numerico apre la finestra per la creazione di utenti.
- ▶ Inserire il nome dell'utente
- ▶ Inserire la password dell'utente



L'utente deve modificare la password al primo login.

Ulteriori informazioni: "Login nella Gestione utenti", Pagina 463

- ▶ Creare una descrizione dell'utente se desiderato
 - ▶ Premere il softkey **Aggiungi ruolo**
 - ▶ Nella finestra di selezione scegliere i ruoli di pertinenza dell'utente
- Ulteriori informazioni:** "Definizione dei ruoli", Pagina 454
- ▶ Premere il softkey **Aggiungi**



Nel menu sono disponibili altri due softkey:


- **Aggiungi login esterno**
inserisce ad es. Remote.HEROS.Admin invece di HEROS.Admin.
Il ruolo è abilitato soltanto per il login remoto al sistema.
- **Aggiungi login locale**
inserisce ad es. Local.HEROS.Admin invece di HEROS.Admin.
Il ruolo è abilitato soltanto per il login locale sullo schermo del controllo numerico.

- ▶ Premere il softkey **CHIUDI**
- Il controllo numerico chiude la finestra per la creazione di utenti.
- Premere il softkey **OK**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- Il controllo numerico acquisisce le modifiche.
- ▶ Premere il softkey **FINE**
- Il controllo numerico chiude la Gestione utenti.



Se il controllo numerico non viene riavviato dopo la configurazione del database, il controllo numerico richiede di riavviare per rendere efficaci le modifiche.

Ulteriori informazioni: "Configurazione della Gestione utenti", Pagina 438

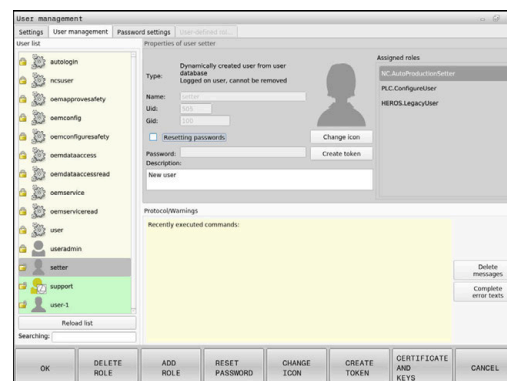

Inserimento di foto del profilo

Su richiesta è anche possibile assegnare immagini agli utenti. A questo scopo sono disponibili **Foto utenti standard**: di HEIDENHAIN. È anche possibile caricare proprie immagini in formato JPEG o PNG sul controllo numerico. Infine è possibile impiegare questi file come foto del profilo.

Le foto del profilo si impostano come illustrato di seguito:

- ▶ Eseguire il login utente con il ruolo HEROS.Admin ad es. **useradmin**

Ulteriori informazioni: "Login nella Gestione utenti", Pagina 463

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la scheda **Gestione utenti**
- ▶ Premere il softkey **Modifica utente**
- ▶ Premere il softkey **Modifica foto**
- ▶ Selezionare l'immagine desiderata nel menu
- ▶ Premere il softkey **Selez. foto**
- ▶ Premere il softkey **OK**
- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- Il controllo numerico acquisisce le modifiche.



È possibile inserire foto del profilo anche subito dopo la creazione degli utenti.

Impostazioni della password della Gestione utenti

Scheda Impostazioni password

Gli utenti con ruolo HEROS.Admin hanno la possibilità di definire nella scheda **Impostazioni password** i requisiti precisi delle password utenti.


Ulteriori informazioni: "Privilegi", Pagina 457



Se non si rispettano i requisiti definiti nell'impostazione della password, il controllo numerico emette un messaggio di errore.

Per richiamare la scheda **Impostazioni password**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Eseguire il login utente con il ruolo HEROS.Admin
- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la scheda **Impostazioni password**
- ▶ Premere il softkey **EDIT ON**
- Il controllo numerico apre la finestra **Inserire password di database LDAP**.
- ▶ Inserire la password
- Il controllo numerico abilita la scheda **Impostazioni password** per la modifica.

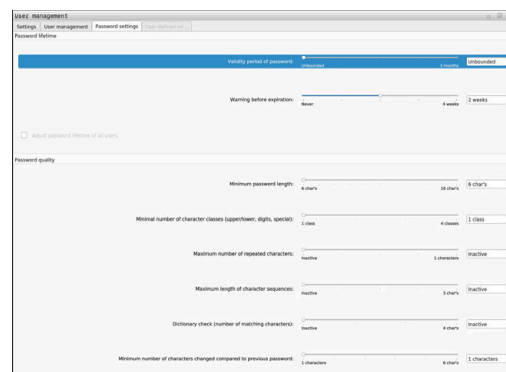

Definizione delle impostazioni della password

Il controllo numerico offre la possibilità di configurare con diversi parametri i requisiti delle password utenti.

Per modificare i parametri procedere come indicato di seguito.

- ▶ Richiamare la scheda **Impostazioni password**
- ▶ Selezionare il parametro desiderato
- > Il controllo numerico evidenzia in blu il parametro selezionato.
- ▶ Definire il parametro desiderato sulla scala
- > Il controllo numerico visualizza il parametro selezionato nella finestra di visualizzazione.



- ▶ Premere il softkey **CONFERMA**
- > Il controllo numerico acquisisce la modifica.

Sono disponibili i seguenti parametri:

Durata password

- **Durata di validità password:**
Indica il periodo di impiego della password.
- **Avvertimento prima di scadenza:**
A partire da un momento definito emette un avviso per segnalare la scadenza della password.

Qualità password


- **Lunghezza password minima:**
Indica la lunghezza minima della password.
- **N. min. classi caratteri (maiusc./minusc., cifre, caratt. speciali):**
Indica il numero minimo di classi di carattere differenti nella password.
- **N. max di caratteri ripetuti:**
Indica il numero massimo di caratteri uguali in successione nella password.
- **Lunghezza massima di sequenze di caratteri:**
Indica la lunghezza massima delle sequenze di caratteri impiegati nella password, ad es. 123.
- **Verifica dizionario (numero di caratteri corrispondenti):**
Verifica le parole impiegate per la password e indica il numero dei caratteri correlati ammessi.
- **N. min. di caratteri modificati rispetto a password precedente:**
Indica per quanti caratteri la nuova password deve differenziarsi dalla vecchia.

Diritti di accesso

La Gestione utenti si basa sulla gestione dei privilegi di Unix. Gli accessi del controllo numero vengono controllati tramite privilegi.

Nella Gestione utenti si distinguono i seguenti termini:

- Utenti
- Ruoli
- Privilegi

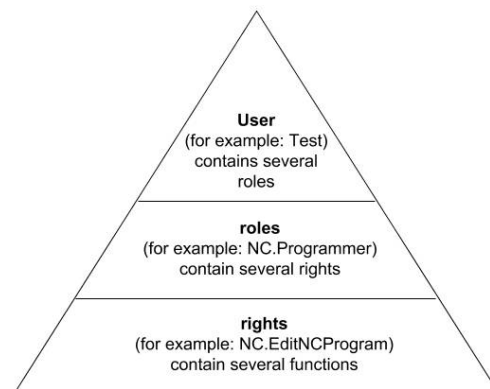

Utente

Un utente può essere predefinito nel controllo numerico o definito da parte dell'operatore.

La Gestione utenti offre i seguenti tipi di utenti:

- Utenti funzionali predefiniti di HEIDENHAIN

Ulteriori informazioni: "Utenti funzionali di HEIDENHAIN",
Pagina 453

- Utenti funzionali del costruttore della macchina
- Utenti definiti autonomamente

All'utente vengono attribuiti tutti i ruoli a lui assegnati.



Il costruttore della macchina definisce gli utenti funzionali necessari ad es. per la manutenzione della macchina. A seconda delle mansioni può essere impiegato uno degli utenti funzionali predefiniti oppure occorre creare un nuovo utente.

Per gli utenti funzionali di HEIDENHAIN sono definiti i privilegi di accesso già alla consegna del controllo numerico.

Ruoli

I ruoli si compongono di un insieme di privilegi che coprono una determinata funzionalità del controllo numerico.

- **Ruoli del sistema operativo:**
- **Ruoli operatori NC:**
- **Ruoli costruttori macchine (PLC):**

Tutti i ruoli sono predefiniti nel controllo numerico.

A un utente possono essere assegnati diversi ruoli.

Privilegi

I privilegi si compongono di un insieme di funzioni che coprono un'area del controllo numerico, ad es. la modifica della tabella utensili.

- Privilegi HEROS
- Privilegi NC
- Privilegi PLC (costruttore della macchina)

Se a un utente vengono attribuiti diversi ruoli, egli possiede il totale di tutti i privilegi da essi previsti.



Tenere presente che ogni utente riceve tutti i necessari privilegi di accesso. I privilegi di accesso risultano dalle attività che l'utente esegue sul controllo numerico.

Utenti funzionali di HEIDENHAIN

Gli utenti funzionali di HEIDENHAIN sono utenti predefiniti che vengono creati automaticamente all'attivazione della Gestione utenti. Gli utenti funzionali non possono essere modificati.

HEIDENHAIN mette a disposizione quattro diversi utenti funzionali alla consegna del controllo numerico.

■ **oem**

L'utente funzionale **oem** è per il costruttore della macchina. Con **oem** si può accedere al drive **PLC:** del controllo numerico.

■ **Utenti funzionali del costruttore della macchina**



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può divergere dagli utenti predefiniti da HEIDENHAIN.

Gli utenti funzionali del costruttore della macchina possono essere attivi già nel **Legacy Mode** e sostituire i codici chiave.

Immettendo i codici chiave o le password, che sostituiscono i codici chiave, è possibile abilitare temporaneamente i privilegi di utenti funzionali **oem**.

Ulteriori informazioni: "Current User", Pagina 470

■ **sys**

Con l'utente funzionale **sys** si può accedere al drive **SYS:** del controllo numerico. Questo utente funzionale è riservato al Servizio Assistenza HEIDENHAIN.

■ **user**

In **Legacy Mode**, all'avvio del controllo numerico viene automaticamente collegato al sistema l'utente funzionale **user**. Con Gestione utenti attiva, **user** non ha alcuna funzione. L'utente connesso **user** non può essere cambiato in **Legacy Mode**.

■ **useradmin**

L'utente funzionale **useradmin** viene automaticamente creato all'attivazione della Gestione utenti. Con **useradmin** è possibile configurare e modificare la Gestione utenti.

Definizione dei ruoli

HEIDENHAIN raggruppa diversi privilegi per singole mansioni in ruoli. Sono disponibili diversi ruoli predefiniti con cui è possibile attribuire privilegi agli utenti. Le seguenti tabelle contengono i singoli privilegi dei diversi ruoli.



Ogni utente dovrebbe contenere almeno un ruolo del settore del sistema operativo e del settore della programmazione.

Un ruolo può essere abilitato in alternativa per il login locale oppure per il login remoto. Un login locale è un login direttamente sullo schermo del controllo numerico. Un login remoto (DNC) è una connessione tramite SSH.

In questo modo i privilegi di un utente possono anche essere correlati all'accesso tramite il quale l'utente accede al controllo numerico.

Se un ruolo è abilitato soltanto per il login locale, ad esso viene aggiunto Local. nel nome del ruolo, ad es. Local.HEROS.Admin invece di HEROS.Admin.

Se un ruolo è abilitato soltanto per il login remoto, viene aggiunto Remote. nel nome del ruolo, ad es. Remote.HEROS.Admin invece di HEROS.Admin.

Vantaggi della ripartizione in ruoli

- Gestione facilitata
- Privilegi differenti tra le diverse versioni software del controllo numerico e i diversi costruttori delle macchine sono tra loro compatibili.



Le varie applicazioni richiedono accessi a interfacce differenti. Oltre ai privilegi per diverse funzioni e differenti programmi aggiuntivi, l'Administrator deve configurare all'occorrenza anche privilegi per le interfacce richieste. Tali privilegi sono contenuti nei **Ruoli del sistema operativo**.



I seguenti contenuti possono essere diversi nelle successive versioni software del controllo numerico:

- Nomi privilegi HEROS
- Gruppi Unix
- GID

Ruoli del sistema operativo:

Ruolo	Privilegi		
	Nome privilegi HEROS	Gruppo UNIX	GID
HEROS.RestrictedUser	Ruolo di un utente con privilegi minimi del sistema operativo		
	■ HEROS.MountShares	■ mnt	■ 332
	■ HEROS.Printer	■ lp	■ 9
HEROS.NormalUser	Ruolo di un utente normale con privilegi limitati del sistema operativo.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo RestrictedUser e anche i seguenti privilegi:		
	■ HEROS.SetShares	■ mntcfg	■ 331
	■ HEROS.ControlFunctions	■ ctrlfct	■ 337
HEROS.LegacyUser	In Legacy User il comportamento nel sistema operativo del controllo numerico corrisponde a quello di versioni software meno recenti senza Gestione utenti. La Gestione utenti continua a essere attiva.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo NormalUser e anche i seguenti privilegi:		
	■ HEROS.BackupUsers	■ userbck	■ 334
	■ HEROS.PrinterAdmin	■ lpadmin	■ 16
	■ HEROS.ReadLogs	■ logread	■ 342
	■ HEROS.SWUpdate	■ swupdate	■ 338
	■ HEROS.SetNetwork	■ netadmin	■ 333
	■ HEROS.SetTimezone	■ tz	■ 330
	■ HEROS.VMSharedFolders	■ vboxsf	■ 1000
HEROS.LegacyUserNoCtrlfct	Questo ruolo definisce i privilegi con Gestione utenti inattiva per il login remoto, ad es. tramite SSH. Il controllo numerico assegna automaticamente questo ruolo.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo LegacyUser eccetto il seguente privilegio:		
	■ HEROS.ControlFunctions	■ ctrlfct	■ 337
HEROS.Admin	Questo ruolo consente tra l'altro la configurazione della rete e della Gestione utenti.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo LegacyUser e anche i seguenti privilegi:		
	■ HEROS.UserAdmin	■ useradmin	■ 336

Ruoli operatori NC:

Ruolo	Privilegi		
	Nome privilegi HEROS	Gruppo UNIX	GID
NC.Operator	Questo ruolo consente l'esecuzione di programmi NC.		
	■ NC.OPModeProgramRun	■ NCOpPgmRun	■ 302
NC.Programmer	Questo ruolo comprende i privilegi per la programmazione NC.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo Operator e anche i seguenti privilegi:		
	■ NC.EditNCProgram	■ NCEdNCProg	■ 305
	■ NC.EditPalletTable	■ NCEdPal	■ 309
	■ NC.EditPresetTable	■ NCEdPreset	■ 308
	■ NC.EditToolTable	■ NCEdTool	■ 306
	■ NC.OPModeMDi	■ NCOpMDI	■ 301
	■ NC.OPModeManual	■ NCOpManual	■ 300
NC.Setter	Questo ruolo consente la modifica della tabella posti.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo Programmer e anche i seguenti privilegi:		
	■ NC.ApproveFsAxis	■ NCApproveFsAxis	■ 319
	■ NC.EditPocketTable	■ NCEdPocket	■ 307
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
	■ NC.SetupProgramRun	■ NCSetupPgRun	■ 303
NC.AutoProductionSetter	Questo ruolo consente tutte le funzioni NC inclusa la configurazione di un avvio temporizzato del programma NC.		
	Questo ruolo comprende i privilegi del ruolo Setter e anche i seguenti privilegi:		
	■ NC.ScheduleProgramRun	■ NCSchedulePgRun	■ 304
NC.LegacyUser	In Legacy User il comportamento nella programmazione NC del controllo numerico corrisponde a quello di versioni software meno recenti senza Gestione utenti. La Gestione utenti continua a essere attiva. Il Legacy User possiede gli stessi privilegi di AutoProductionSetter.		
NC.AdvancedEdit	Questo ruolo consente l'utilizzo di funzioni speciali dell'editor NC e tabelle.		
	■ Funzioni speciali della programmazione di parametri Q e modifica dell'intestazione della tabella		
	Sostituzione di codice chiave 555343		
	■ NC.EditNCProgramAdv	■ NCEditNCPgmAdv	■ 327
	■ NC.EditTableAdv	■ NCEditTableAdv	■ 328
NC.RemoteOperator	Il ruolo consente l'avvio del programma NC da un'applicazione esterna.		
	■ NC.RemoteProgramRun	■ NCRemotePgmRun	■ 329

Ruoli costruttori macchine (PLC):

Ruolo	Privilegi		
	Nome privilegi HEROS	Gruppo UNIX	GID
PLC.ConfigureUser	Questo ruolo comprende i privilegi del codice chiave 123 .		
	■ NC.ConfigUserAdv	■ NCConfigUserAdv	■ 316
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
PLC.ServiceRead	Questo ruolo consente l'accesso in lettura in caso di interventi di manutenzione. Con questo ruolo è possibile visualizzare diverse informazioni diagnostiche.		
	■ NC.Data.AccessServiceRead	■ NCDAServiceRead	■ 324



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può adattare i ruoli PLC.

Per l'adattamento dei **Ruoli costruttori macchine (PLC)**: da parte del costruttore della macchina, possono essere modificati i seguenti contenuti:

- Nome dei ruoli
- Numero dei ruoli
- Funzionalità dei ruoli

Privilegi

Le seguenti tabelle contengono tutti i privilegi elencati singolarmente.

Privilegi

Nome privilegi HEROS	Descrizione
HEROS.Printer	Output di dati su stampanti di rete
HEROS.PrinterAdmin	Configurazione di stampanti di rete
HEROS.ReadLogs	Attualmente inattivo
NC.OPModeManual	Uso della macchina nei modi operativi Funzionamento manuale e Volantino elettronico .
NC.OPModeMDi	Attività nella modalità Introduzione manuale dati .
NC.OpModeProgramRun	Esecuzione dei programmi NC nei modi operativi Esecuzione continua o Esecuzione singola .
NC.SetupProgramRun	Tastatura in Funzionamento manuale e Volantino elettronico . Uso delle funzioni AFC e ACC .
NC.ScheduleProgramRun	Programmazione avvio programma NC a tempo
NC.EditNCProgram	Editing dei programmi NC
NC.EditToolTable	Editing della tabella utensili
NC.EditPocketTable	Editing della tabella posti
NC.EditPresetTable	Editing della tabella origini
NC.EditPalletTable	Editing della tabella pallet
NC.SetupDrive	Taratura dei motori da parte dell'operatore
NC.ApproveFsAxis	Attivazione posizione di prova degli assi sicuri
NC.EditNCProgramAdv	Funzioni NC ausiliarie

Nome privilegi HEROS	Descrizione
NC.EditTableAdv	Funzioni aggiuntive per programmazione di tabelle, ad es. modifica dell'intestazione della tabella
HEROS.SetTimezone	Impostazione di data e ora, fuso orario e sincronizzazione oraria tramite NTP e Menu HEROS
HEROS.SetShares	Configurazione di unità pubbliche di rete collegate al controllo numerico
HEROS.MountShares	Connessione e sconnessione di unità di rete con il controllo numerico
HEROS.SetNetwork	Configurazione della rete e impostazioni rilevanti per la sicurezza dei dati
HEROS.BackupUsers	Backup di dati sul controllo numerico per tutti gli utenti configurati sul controllo numerico
HEROS.BackupMachine	Backup e ripristino dell'intera configurazione della macchina
HEROS.UserAdmin	Configurazione della Gestione utenti sul controllo numerico Questo comprende la creazione, la cancellazione e la configurazione di utenti locali
HEROS.ControlFunctions	Funzione di verifica del sistema operativo ■ Funzioni ausiliarie, ad es. l'avvio e l'arresto di software NC ■ Teleservice ■ Ulteriori funzioni diagnostiche ad es. dati log
HEROS.SWUpdate	Installazione di aggiornamenti software per il controllo numerico
HEROS.VMSharedFolders	Accesso a cartelle comuni di una macchina virtuale Rilevante soltanto per funzionamento di una stazione di programmazione all'interno di una macchina virtuale
NC.RemoteProgramRun	Avvio del programma NC da un'applicazione esterna, ad es. tramite l'interfaccia DNC
NC.ConfigUserAdv	Accesso di configurazione ai contenuti che sono stati abilitati mediante il codice chiave 123
NC.DataAccessServiceRead	Accesso in lettura al drive PLC: per interventi di manutenzione
NC.OpcUaOEMConfiguredDataRead	Accesso in lettura tramite OPC UA NC Server ai dati definiti dal costruttore della macchina

Attivazione di Autologin

Con la funzione **Autologin**, all'avvio il controllo numerico collega un utente selezionato automaticamente e senza immettere una password.

Contrariamente al **Legacy Mode**, è pertanto possibile limitare il privilegio di un utente senza inserire la password.

Per privilegi aggiuntivi il controllo numerico richiede inoltre di inserire l'autenticazione.

Per poter attivare l'opzione **Autologin**, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La Gestione utenti è configurata
- L'utente per **Autologin** è creato

Per attivare la funzione **Autologin**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare la Gestione utenti
- ▶ Selezionare la scheda **Impostazioni**
- ▶ Premere il softkey **Impostazioni globali**
- ▶ Impostare il segno di spunta per **Attiva autologin**
- > Il controllo numerico apre la finestra per la selezione di utenti.
- ▶ Selezionare l'utente
- ▶ Inserire la password dell'utente
- ▶ Premere il softkey **OK**

Autenticazione utente di applicazioni esterne

Panoramica

Con Gestione utenti attiva anche applicazioni esterne devono autenticare l'utente, affinché possano essere attribuiti i privilegi corretti.

Per connessioni DNC tramite il protocollo RPC o LSV2 la connessione viene condotta attraverso un tunnel SSH. Con questo meccanismo, l'operatore remoto viene assegnato a un utente creato sul controllo numerico e gli vengono attribuiti i relativi privilegi.



Con la codifica impiegata per il tunnel SSH, la comunicazione è protetta anche da minacce esterne.



Per connessioni OPC UA l'autenticazione viene eseguita tramite un certificato user salvato.

Ulteriori informazioni: "OPC UA NC Server (opzioni #56 - #61)", Pagina 473

Principio della trasmissione attraverso un tunnel SSH


Premesse

- Rete TCP/IP
- PC esterno come Client SSH
- Controllo numerico come Server SSH
- Coppia di codici composta da:
 - Codice privato
 - Codice pubblico

Una connessione SSH viene eseguita sempre tra un Client SSH e un Server SSH.

Per proteggere la connessione si impiega una coppia di codici. Questa coppia di codici viene generata sul Client. La coppia di codici è composta da un codice privato e un codice pubblico. Il codice privato rimane sul Client. Il codice pubblico viene trasmesso al Server in fase di configurazione e assegnato a un determinato utente.

Il Client cerca di eseguire la connessione con il Server con il nome utente predefinito. Il Server può testare con il codice pubblico se chi richiede la connessione possiede il relativo codice privato. In caso affermativo, accetta la connessione SSH e l'assegna all'utente per il quale è stato eseguito il login. La comunicazione può quindi essere "convogliata nel tunnel" tramite questa connessione SSH.

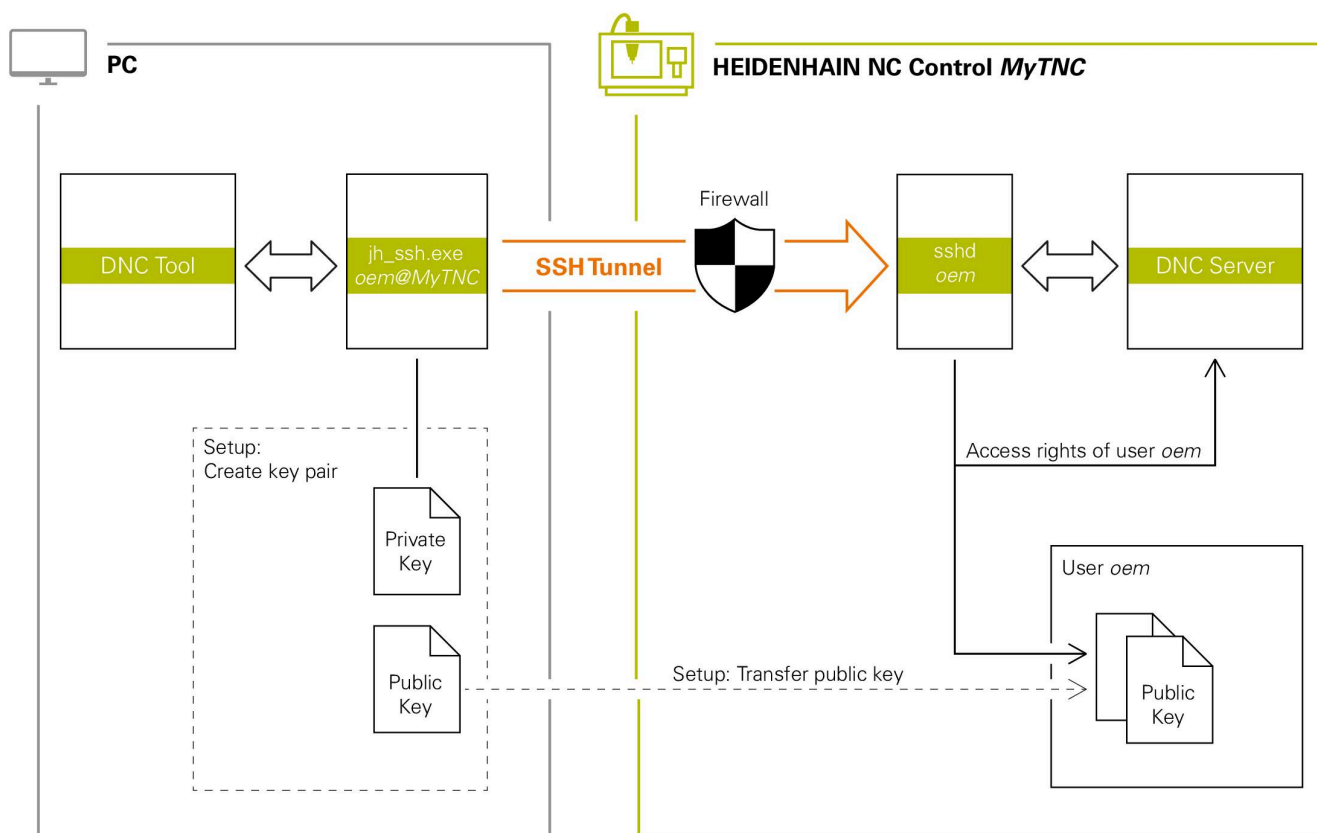

Impiego in applicazioni esterne

i Se è attiva la Gestione utenti, è possibile realizzare solo connessioni di rete sicure tramite SSH. Il controllo numerico blocca automaticamente le connessioni LSV2 tramite le interfacce seriali (COM1 e COM2) come pure le connessioni di rete senza identificazione dell'utente.

Con i parametri macchina **allowUnsecureLsv2** (N. 135401) e **allowUnsecureRpc** (N. 135402) il costruttore della macchina definisce se il controllo numerico blocca connessioni RPC o LSV2 non sicure anche con Gestione utenti inattiva. Tali parametri macchina sono contenuti nell'oggetto dati **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

Ulteriori informazioni: "Interfacce seriali di TNC 620", Pagina 414

I tool per PC offerti da HEIDENHAIN, ad es. TNCremo versione **v3.3** o superiore, offrono tutte le funzioni per configurare, strutturare e gestire connessioni sicure tramite un tunnel SSH.

Alla configurazione della connessione viene generata la necessaria coppia di codici e il codice pubblico viene trasmesso sul controllo numerico.

i Una volta create, le configurazioni di connessione possono essere utilizzate congiuntamente da tutti i tool per PC HEIDENHAIN per la configurazione della connessione.

Lo stesso vale anche per applicazioni che per la comunicazione impiegano i componenti HEIDENHAIN DNC di RemoTools SDK. Non è necessario adattare le applicazioni esistenti del cliente.

i Per ampliare la configurazione di connessione con il relativo tool **CreateConnections**, è necessario un aggiornamento a **HEIDENHAIN DNC v1.7.1**. Non è nemmeno necessario adattare il codice sorgente dell'applicazione.

Configurazione e cancellazione della connessione sicura

Per predisporre una connessione sicura per l'utente che ha eseguito il login, seguire le seguenti istruzioni:

- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Selezionare la funzione **Accesso esterno**
- ▶ Premere il softkey **Schlüsselverwaltung**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Certificati e codici**.
- ▶ Selezionare la funzione **Consenti autenticazione con password**
- ▶ Premere il softkey **Salva & riavvia server**
- ▶ Utilizzare **TNCremo** per configurare la connessione sicura (TCP secure).



Informazioni dettagliate sono riportate nel sistema di guida integrato di TNCremo.

- > TNCremo ha salvato il codice pubblico sul controllo numerico.



Per garantire la sicurezza ottimale, disattivare la funzione **Consenti autenticazione con password** al termine della memorizzazione.

- ▶ Deselezionare la funzione **Consenti autenticazione con password**
- ▶ Premere il softkey **Salva & riavvia server**
- > Il controllo numerico ha acquisito le modifiche.



- Dopo la configurazione tramite i PC Tool con autenticazione con password è anche possibile importare nel controllo numerico il codice pubblico tramite una chiave USB o un drive di rete.
- Nella finestra **Certificati e codici** si può selezionare un file con codici SSH pubblici aggiuntivi nell'area **Externally administered SSH key file**. Si possono così impiegare codici SSH senza doverli trasmettere al controllo numerico.

Per cancellare un codice sul controllo numerico e quindi rimuovere di nuovo la possibilità della connessione sicura per un utente, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Nel menu MOD selezionare il gruppo **Impostazioni macchina**
- ▶ Selezionare la funzione **Accesso esterno**
- ▶ Premere il softkey **Schlüsselverwaltung**
- > Il controllo numerico apre la finestra **Certificati e codici**.
- ▶ Selezionare il codice da cancellare
- ▶ Premere il softkey **Cancella codici SSH**
- > Il controllo numerico cancella il codice selezionato.

Bloccaggio di connessioni non sicure nel firewall

I protocolli DNC LSV2 e RPC devono essere bloccati nel firewall affinché l'impiego di connessioni sicure offra un vantaggio reale per la sicurezza IT del controllo numerico.

Per consentire ciò, le seguenti parti devono passare a connessioni sicure:

- Costruttore della macchina con tutte le applicazioni esterne, ad es. robot di assemblaggio



Se l'applicazione aggiuntiva è collegata tramite la **rete della macchina X116**, si può saltare la commutazione alla connessione criptata.

- Utilizzatore con proprie applicazioni esterne

Se sono definite le connessioni sicure di tutte le parti, i protocolli DNC LSV2 e RPC possono essere bloccati nel **Firewall**.

Per bloccare i protocolli nel firewall, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione **Firewall**
- ▶ Selezionare il metodo **Vietare tutto** per **DNC** e **LSV2**
- ▶ Selezionare la funzione **Applica**
- ▶ Il controllo numerico salva le modifiche.
- ▶ Chiudere la finestra con **OK**


Login nella Gestione utenti

Il controllo numerico visualizza la finestra di dialogo di login nei casi riportati di seguito:

- Dopo l'esecuzione della funzione **Logout utente**
- Dopo l'esecuzione della funzione **Cambia utente**
- Dopo il bloccaggio dello schermo tramite il **Salvaschermo**
- Direttamente dopo l'avvio del controllo numerico con Gestione utenti attiva, se non è attivo alcun **Autologin**

Nella finestra di dialogo di login sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- Utenti che si sono collegati almeno una volta
- **Altro** utente

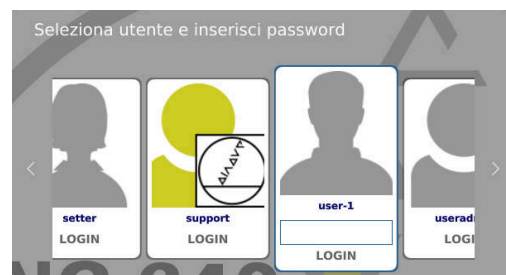

Login dell'utente per la prima volta

Se si desidera eseguire il login la prima volta con un utente, è necessario eseguire questa procedura tramite il campo di immissione **Altro**.

E per collegare un utente la prima volta con **Altro**, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare **Altro** nella finestra di dialogo di login
- > Il controllo numerico ingrandisce la selezione.
- ▶ Inserire il nome dell'utente
- ▶ Inserire la password dell'utente
- > Il controllo numerico apre un campo con il messaggio **Password scaduta. Modificare ora la password.**
- ▶ Inserire la password attuale
- ▶ Inserire la nuova password
- ▶ Inserire di nuovo la nuova password
- > Il controllo numerico esegue il login del nuovo utente.
- > L'utente viene visualizzato nella finestra di dialogo di login.

Login dell'utente noto con password

Per collegare un utente visualizzato nella finestra di dialogo di login, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare l'utente nel dialogo di login
- > Il controllo numerico ingrandisce la selezione.
- ▶ Inserire la password dell'utente
- > Il controllo numerico esegue il login dell'utente selezionato.



Il controllo numerico visualizza nella finestra di login se è attivo il blocco maiuscole.

Login dell'utente con token

Per collegare un utente con un token, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Tenere il token sul lettore
- ▶ Inserire eventualmente il PIN
- > Il controllo numerico esegue il login dell'utente selezionato.
- ▶ Rimuovere il token dal lettore

Requisiti della password

- i** Per motivi di sicurezza le password devono presentare le seguenti proprietà:
- almeno otto caratteri
 - lettere, cifre e caratteri speciali
 - evitare parole coerenti e sequenze di caratteri, ad es. Anna o 123

Tenere presente che un Administrator è in grado di definire i requisiti di una password, tra i quali rientrano:

- Lunghezza minima
- Numero minimo di classi di caratteri differenti
 - Lettere maiuscole
 - Lettere minuscole
 - Valori numerici
 - Caratteri speciali
- Lunghezza massima di sequenze di caratteri ad es. 54321 = 5 caratteri in sequenza
- Numero di caratteri corrispondenti per verifica dizionario
- Numero minimo di caratteri modificati rispetto a precedente

Se la nuova password non soddisfa i requisiti, viene emesso un messaggio di errore. Occorre inserire un'altra password.

- i** Gli amministratori possono definire la scadenza di password. Se la password non viene modificata nell'arco di tempo valido, non è più possibile eseguire il login dell'utente in questione. In tal caso un amministratore deve resettare la password dell'utente prima di poter eseguire di nuovo il login.
- ▶ Modificare la password a intervalli regolari
- Ulteriori informazioni:** "Modificare la password dell'utente attuale", Pagina 471
- ▶ Attenersi alle avvertenze per la modifica della password

Cambio o logout utente

Con l'opzione HEROS **Spegnimento** o l'icona dallo stesso nome in basso a destra nella barra dei menu, si apre la finestra di selezione **Spegnere e riavviare**.

Il controllo numerico offre le seguenti possibilità:

■ **Spegnimento:**

- Tutti i programmi aggiuntivi e le funzioni vengono arrestate e terminate
- Il sistema viene arrestato
- Il controllo numerico viene spento

■ **Riavviare:**

- Tutti i programmi aggiuntivi e le funzioni vengono arrestate e terminate
- Il sistema viene riavviato

■ **Logout:**

- Tutti i programmi aggiuntivi vengono terminati
- L'utente viene sconnesso
- Si apre la maschera di login




Per proseguire è necessario eseguire il login di un nuovo utente con immissione della password.
La lavorazione NC prosegue con l'utente precedentemente connesso.

■ **Cambio utente:**

- Si apre la maschera di login
- L'utente non viene sconnesso



La maschera di login può essere di nuovo chiusa tramite la funzione **Annulla** senza immettere la password.
Tutti i programmi aggiuntivi e i programmi NC dell'utente connesso proseguono.

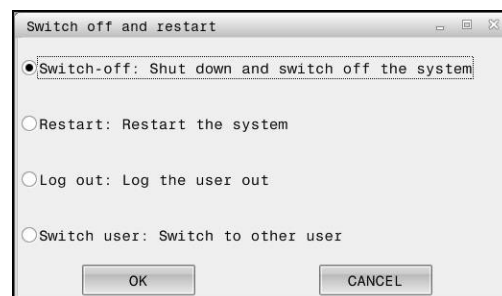


Salvaschermo con blocco

È possibile bloccare il controllo numerico tramite il salvaschermo. I programmi NC precedentemente avviati proseguono in questo intervallo di tempo.



Per sbloccare di nuovo il salvaschermo, è necessario immettere la password.

Ulteriori informazioni: "Login nella Gestione utenti", Pagina 463

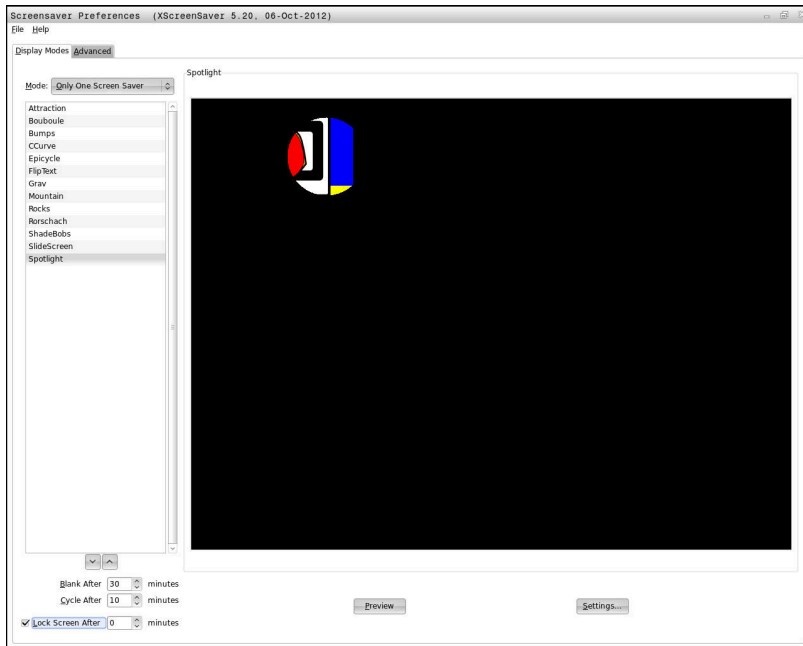


Le impostazioni del salvaschermo si selezionano nel **Menu HEROS** come descritto di seguito:

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazioni**
- ▶ Selezionare l'opzione **Screensaver**

Il salvaschermo offre le seguenti possibilità:

- Con l'impostazione **Oscuramento dopo** si definiscono i minuti dopo i quali si attiva il salvaschermo.
- Con l'impostazione **Blocca schermo dopo** si attiva il blocco con protezione con password.
- Con l'impostazione del tempo che segue **Blocca schermo dopo** si descrive dopo quanto tempo si attiva il blocco dall'attivazione del salvaschermo. Il valore **0** significa che il blocco si attiva subito con l'attivazione del salvaschermo.

Se il blocco è stato attivato e si utilizza uno dei dispositivi di immissione, ad esempio si sposta il mouse, il salvaschermo scompare. Al suo posto il controllo numerico visualizza una schermata di blocco.

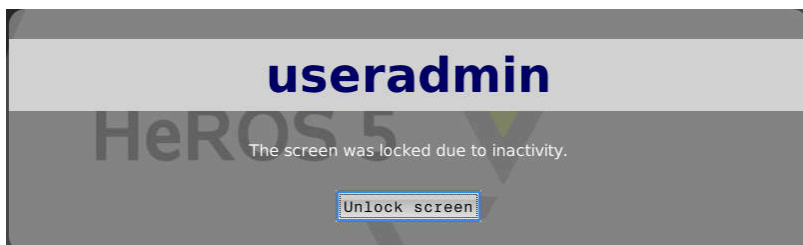


Utilizzando **Eliminazione blocco** o **Enter** si ritorna nella maschera di login.

Directory HOME

Con Gestione utenti attiva, è disponibile per ogni utente una directory privata **HOME:** in cui possono essere salvati programmi e file privati.

La directory **HOME:** può essere consultata dal relativo utente connesso.

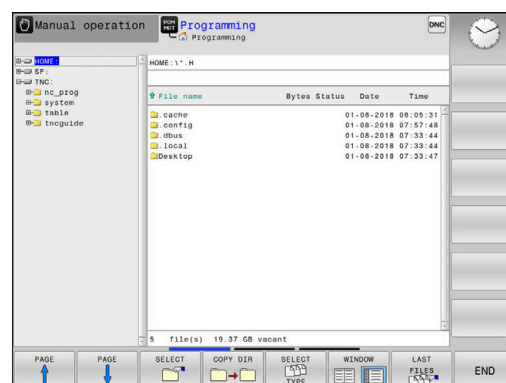


Cartella public

Cartella public

Per attivare la prima volta la Gestione utenti, la cartella **public** è collegata nel drive **TNC:**.

La cartella **public** è accessibile da qualsiasi utente.

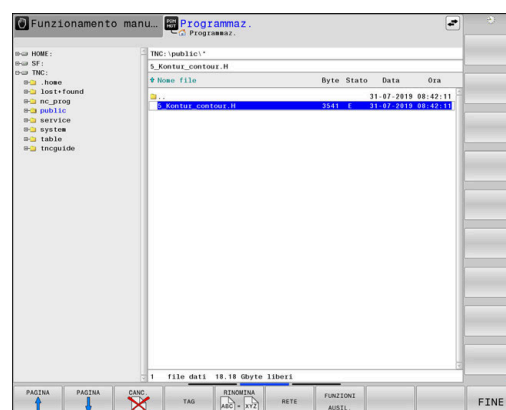

Impostazione dei privilegi di accesso estesi per file

Per regolare l'impiego dei singoli file nella cartella **public**, HEIDENHAIN offre con la funzione **PRIVILEGI ESTESI** la possibilità di limitare gli accessi in modo specifico per file.

 
Per richiamare la funzione **PRIVILEGI ESTESI**, procedere come descritto di seguito:



- Selezionare la modalità operativa **Programmaz.**



- Premere il tasto **PGM-MGT**
- Commutare sul secondo livello softkey orizzontale



- Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**
- Commutare sul secondo livello softkey orizzontale



- Premere il softkey **PRIVILEGI ESTESI**
- Il controllo numerico apre la finestra **Impostazione dei privilegi di accesso estesi.**

Definizione dei privilegi di accesso per file

Se i file vengono trasmessi alla directory **public** o creati in essa, il controllo numerico identifica l'utente connesso come utente proprietario del file. L'utente proprietario può regolare gli accessi ai propri file.



I privilegi di accesso per file possono essere definiti soltanto nella cartella **public**.

Per tutti i file presenti sul drive **TNC:** e non nella cartella **public**, viene automaticamente assegnato come utente proprietario l'utente funzionale **user**.

È possibile definire gli accessi per i seguenti utenti:

- **Proprietario:**
Utente proprietario del file
- **Gruppo:**
Un gruppo Linux o utente selezionato con privilegio HEIDENHAIN definito
- **Altro:**
Tutti gli utenti che non appartengono al gruppo Linux precedente selezionato o possiedono il privilegio HEIDENHAIN definito.

 
È possibile impostare i seguenti tipi di accesso:

- **Lettura**
Consultazione del file
- **Scrittura**
Modifica del file
- **Esecuzione**
Esecuzione del file

I softkey nella finestra **Impostazione dei privilegi di accesso estesi** offrono la possibilità di selezionare e deselectare tutti i tipi di accessi per utenti:



- Selezione e deselectare di tutti gli accessi per **Proprietario:**



- Selezione e deselectare di tutti gli accessi per **Gruppo:**

Erweiterte Zugriffsrechte einstellen

Name: 5_Kontur_contour.H

Besitzer: useradmin
☒ Lesen ☒ Schreiben ☒ Ausführen

Gruppe: user
☒ Lesen ☐ Schreiben ☒ Ausführen

Andere:
☒ Lesen ☐ Schreiben ☒ Ausführen

OK ANNULLA



- Selezione e deselezione di tutti gli accessi per **Altro:**

Per selezionare il tipo di accesso per un gruppo, procedere come descritto di seguito:

- Richiamare la funzione **PRIVILEGI ESTESI**
- Selezionare il gruppo desiderato nel menu di selezione
- Selezionare o deselezionare i tipi di accesso desiderati
- Il controllo numerico evidenzia in rosso modifiche ai tipi di accesso.
- Selezionare **OK**
- Le modifiche ai tipi di accesso vengono applicate.

Current User

Con **Current User** è possibile consultare nel menu **HEROS** i privilegi del gruppo dell'utente attualmente connesso.



In Legacy Mode, all'avvio del controllo numerico viene automaticamente collegato al sistema l'utente funzionale **user**. Con Gestione utenti attiva, **user** non ha alcuna funzione.

Ulteriori informazioni: "Utenti funzionali di HEIDENHAIN", Pagina 453

Richiamo di **Current User**:

- Aprire il **Menu HEROS** con il tasto **DIADUR**
- Selezionare l'icona menu **Impostazioni**
- Selezionare l'icona menu **Current User**

Modifica temporanea dei privilegi dell'utente corrente

Nella Gestione utenti è possibile aumentare temporaneamente i privilegi dell'utente corrente aumentando i privilegi di un utente selezionato.

Per aumentare temporaneamente i privilegi di un utente, procedere come descritto di seguito.

- Richiamare **Current User**
- Premere il softkey **Estendi diritti**
- Selezionare l'utente
- Inserire il nome dell'utente
- Inserire la password dell'utente selezionato
- Il controllo numerico aumenta temporaneamente i privilegi dell'utente collegato aggiungendo i privilegi dell'utente immesso in **Estendi diritti**.



È possibile abilitare temporaneamente i privilegi dell'utente funzionale **oem**. Inserire a tale scopo il relativo codice chiave oppure la password definita dal costruttore della macchina.

Per annullare il temporaneo incremento dei privilegi, sono disponibili le seguenti possibilità:

- Inserire il codice chiave **0**
- Eseguire il logout utente
- Premere il softkey **Cancella diritti supplementari**

Per selezionare il softkey **Cancella diritti supplementari** procedere come descritto di seguito:

- ▶ Richiamare **Current User**
- ▶ Selezionare la scheda **Diritti aggiuntivi**
- ▶ Premere il softkey **Cancella diritti supplementari**

Modificare la password dell'utente attuale

Nell'opzione menu **Current User** è possibile modificare la password dell'utente corrente.

Per modificare la password dell'utente corrente procedere come descritto di seguito:

- ▶ Richiamare **Current User**
- ▶ Selezionare la scheda **Modifica password**
- ▶ Inserire la vecchia password
- ▶ Premere il softkey **Verifica vecchia password**
- > Il controllo numerico verifica se la vecchia password è stata immessa correttamente.
- > Se il controllo numerico ha rilevato che la password inserita è corretta, vengono abilitati i campi **Nuova password** e **Ripeti password**.
- ▶ Inserire la nuova password
- ▶ Inserire di nuovo la nuova password
- ▶ Premere il softkey **Imposta nuova password**
- > Il controllo numerico confronta i requisiti dell'Administrator definiti per le password con la password selezionata.

Ulteriori informazioni: "Login nella Gestione utenti", Pagina 463

- > Compare il messaggio **Password modificata con successo**.

Definizione del login con token

Il controllo numerico consente anche un login con un token. Si garantisce in questo modo un login sicuro senza che l'utente debba immettere una password.



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina deve predisporre la macchina per l'impiego con un token. Tra l'altro è necessario installare sulla macchina un lettore adeguato.

Nell'opzione **Current User** è possibile definire un login con un token per l'utente corrente.

Per creare un token, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Richiamare **Current User**
- ▶ Selezionare **Crea token**
- ▶ Selezionare eventualmente il tipo di token con l'ausilio di **Commuta tipo**
- ▶ Inserire la password dell'utente
- ▶ Inserire eventualmente il PIN
- ▶ Tenere il token sul lettore
- ▶ Selezionare **Ricarica lista**
- ▶ Selezionare il token dalla lista
- ▶ Selezionare **Avvia scrittura**
- ▶ Se è definito un PIN, inserire il PIN
- > Il controllo numerico avvia l'operazione di scrittura.
- ▶ Tenere il token sul lettore fino alla fine dell'operazione di scrittura
- > Una volta terminata l'operazione di scrittura, il controllo numerico visualizza un messaggio.


Con **Cancella token** è possibile cancellare il token creato e lavorare di nuovo con immissione della password.

Finestra di dialogo per la richiesta di privilegi aggiuntivi

Se non si possiedono i necessari privilegi per una determinata opzione del **Menu HEROS**, il controllo numerico apre una finestra per la richiesta di privilegi aggiuntivi:

In tale finestra il controllo numerico offre la possibilità di incrementare temporaneamente i privilegi aggiungendo i privilegi di un altro utente.

Il controllo numerico propone nel campo **Utenti con questo diritto:** tutti gli utenti presenti che possiedono il privilegio necessario per la funzione.

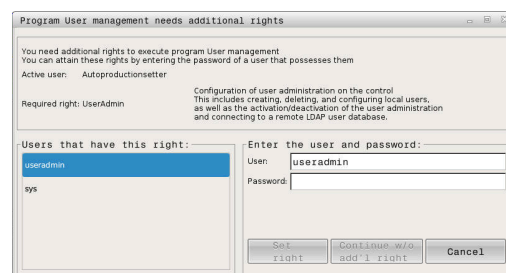

In **Login al dominio Windows** il controllo numerico visualizza nel menu di selezione soltanto gli utenti che si sono collegati di recente.

Per ottenere i privilegi di utenti non visualizzati è possibile immettere i relativi dati. Il controllo numerico rileva inoltre gli utenti presenti nel database utenti.

Estensione dei diritti

Per aumentare temporaneamente i privilegi dell'utente aggiungendo i privilegi di un altro utente procedere come descritto di seguito:

- ▶ Selezionare un utente in possesso del necessario privilegio
- ▶ Inserire il nome dell'utente
- ▶ Inserire la password dell'utente
- ▶ Premere il softkey **Imposta autorizzaz.**
- > Il controllo numerico aumenta i privilegi aggiungendo i privilegi dell'utente immesso.

Ulteriori informazioni: "Current User", Pagina 470

10.9 OPC UA NC Server (opzioni #56 - #61)

Panoramica

Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) descrive una raccolta di specifiche. Tali specifiche rendono standard la comunicazione machine-to-machine (M2M) nell'ambito dell'automazione industriale. OPC UA consente di scambiare dati a livello di sistema operativo tra i prodotti di diversi produttori, ad es. di un controllo numerico HEIDENHAIN e di un software di terzi. Negli ultimi anni OPC UA è diventato lo standard di scambio dati per la comunicazione industriale sicura, affidabile, indipendente dal produttore e dalla piattaforma.

Per la comunicazione basata su OPC UA, il controllo numerico HEIDENHAIN offre **OPC UA NC Server**. Per ogni applicazione client OPC UA da proporre è richiesta una delle sei opzioni software disponibili (#56 - #61).

Con **OPC UA NC Server** è possibile impiegare sia il software standard sia il software personalizzato. Rispetto alle altre interfacce consolidate, la tecnologia di comunicazione standard consente di ridurre essenzialmente la complessità di sviluppo di una connessione OPC UA.

OPC UA NC Server consente l'accesso alle funzioni e ai dati esposti nell'area di indirizzamento del server e relativi al modello di informazione HEIDENHAIN NC.

Il controllo numerico supporta le seguenti funzioni OPC UA:

- Lettura e scrittura delle variabili
- Sottoscrizione di variazioni di valore
- Esecuzione dei metodi
- Sottoscrizione di eventi
- Lettura e scrittura di dati utensile (solo con privilegio corrispondente)
- Accesso al file system nel drive **TNC**:
- Accesso al file system nel drive **PLC**: (solo con privilegio corrispondente)

Ulteriori informazioni: "Sviluppo dell'applicazione", Pagina 476

Sicurezza IT

L'Ufficio federale per la Sicurezza informatica (BSI) ha pubblicato nel 2016 un'analisi della sicurezza di **OPC UA**. L'analisi eseguita delle specifiche ha mostrato che, rispetto alla maggior parte degli altri protocolli industriali, **OPC UA** offre un elevato livello di sicurezza.

HEIDENHAIN segue le raccomandazioni del BSI e con SignAndEncrypt offre esclusivamente profili di sicurezza IT al passo con i tempi. Le applicazioni industriali basate su OPC UA e **OPC UA NC Server** si identificano reciprocamente con certificati. I dati trasmessi vengono inoltre codificati. In questo modo si impedisce con efficacia l'intercettazione e la manipolazione di notizie tra i partner di comunicazione.

Durante la creazione dei certificati, l'operatore è supportato tra l'altro dalla funzione HEROS **Connection Assistant**.

Ulteriori informazioni: "Configurazione della connessione", Pagina 474

Configurazione della macchina

OPC UA NC Server offre ad applicazioni client OPC UA la possibilità di richiedere informazioni generali della macchina, ad es. l'anno di costruzione o la sede della macchina.

Per l'identificazione digitale della macchina sono disponibili i seguenti parametri macchina:

- Per l'operatore **CfgMachineInfo** (N. 131700)
- Per il costruttore della macchina **CfgOemInfo** (N. 131600)

i Se i parametri macchina contengono valori immessi, nella finestra di dialogo **MOD** all'interno del gruppo **Informazioni generali** sono disponibili le aree **Info costruttore macchina** e **Informazioni macchina**.

Configurazione della connessione

Semplice configurazione con Connection Assistant

Per la rapida e la semplice configurazione di un'applicazione client OPC UA è disponibile la finestra **OPC UA NC Server - Assistente alla connessione**. Questo wizard di supporto guida l'operatore nei passi necessari per connettere un'applicazione client OPC UA al controllo numerico.

Lo wizard prevede le seguenti operazioni:

- Esportare i certificati **OPC UA NC Server**
- Importare i certificati dell'applicazione client OPC UA
- Assegnare ciascuna delle opzioni software disponibili **OPC UA NC Server** a un'applicazione client OPC UA
- Importare i certificati User
- Assegnare i certificati User a un utente
- Configurare il firewall

i **OPC UA NC Server - Assistente alla connessione** supporta l'operatore anche per la creazione di certificati di prova ed esemplificativi per l'utente e l'applicazione client OPC UA. Utilizzare i certificati dell'applicazione user e client creati sul controllo numerico esclusivamente a fini di sviluppo sulla stazione di programmazione.

i Se è attiva almeno un'opzione #56 - #61, al primo avvio il controllo numerico crea il certificato server come parte di una catena di certificati autogenerata.
L'applicazione client o il produttore dell'applicazione crea il certificato client.
Il certificato user è associato all'account utente. Rivolgersi al proprio reparto IT.

Configurazione complessa con funzioni HEROS separate

Oltre alla semplice configurazione con **Connection Assistant**, il controllo numerico offre funzioni HEROS separate per configurazioni complesse:

■ PKI Admin

OPC UA NC Server è una delle applicazioni la cui **Public Key Infrastructure (PKI)** può essere configurata con la funzione HEROS **PKI Admin**. Dopo l'avvio della funzione HEROS **PKI Admin** e della selezione dell'applicazione **OPC UA NC Server** è possibile impiegare la funzionalità estesa.

Ulteriori informazioni: "PKI Admin", Pagina 478

■ Current User e UserAdmin

Un utente di un'applicazione client OPC UA si autentifica con un certificato. La connessione dei certificati con un utente viene eseguita nelle funzioni HEROS **Current User** o **UserAdmin**.

Ulteriori informazioni: "Gestione utenti", Pagina 437

■ OPC UA NC Server

All'interno della funzione HEROS **OPC UA NC Server** viene gestita nella finestra di dialogo **Licence Settings** l'assegnazione delle opzioni software attive da #56 a #61.



Prima che un certificato sia pronto per l'attivazione nell'area di selezione del dialogo **Licence Settings**, è necessario importare con la funzione HEROS **PKI Admin** o con **Connection Assistant** il certificato corrispondente di un'applicazione client OPC UA.

■ Firewall

Per poter connettere le applicazioni OPC UA con **OPC UA NC Server**, è necessario configurare il firewall.

Ulteriori informazioni: "Firewall", Pagina 410

Sviluppo dell'applicazione

OPC UA è uno standard di comunicazione aperto e indipendente dal produttore e dalla piattaforma. OPC UA Client SDK non è pertanto parte integrante di **OPC UA NC Server**.

Modello di informazione HEIDENHAIN

Il modello di informazione supportato da **OPC UA NC Server** descrive un documento separato sotto forma di **Companion Specification**.



Information Model OPC UA NC Server

La specifica di **OPC UA NC Server** è descritta nella documentazione dell'interfaccia **Information Model**. Questa funzione è disponibile soltanto in lingua inglese.
ID: 1309365-xx



La documentazione dell'interfaccia **Information Model OPC UA NC Server** è disponibile alla:

- **Homepage HEIDENHAIN**

Avvertenze tecniche

Per la configurazione di una connessione, il client OPC UA deve supportare la **Security Policy** e il metodo di autenticazione utilizzati da **OPC UA NC Server**.

OPC UA NC Server ha la seguente configurazione del punto finale:

- **Security Mode: SignAndEncrypt**
- **Algorithm: Basic256Sha256**
- **Authentication: X509 Certificates**



La configurazione del punto finale, incl. l'URL correlato al nome host del server, viene visualizzata anche sull'ultima pagina di **Connection Assistant**.

Il cosiddetto certificato user è assegnato a un utente nella Gestione utenti.

Accesso alle directory

OPC UA NC Server consente accesso in lettura e scrittura al drive **TNC:** e **PLC:**.



Nel corso dell'accesso sono attivi i privilegi dell'utente con cui è connesso il certificato utilizzato. A seconda di questi privilegi variano le directory e i file visualizzati come pure le possibilità di accesso.

Con Gestione utenti attiva non è possibile accedere a dati privati di altri utenti.

Ulteriori informazioni: "Gestione utenti", Pagina 437

Sono possibili i seguenti interazioni:

- Creare e cancellare cartelle
- Leggere, modificare, copiare, spostare, creare e cancellare file

Nel corso del tempo di esecuzione del software NC, i file referenziati nei seguenti parametri macchina sono bloccati per l'accesso in scrittura:

- Tabelle referenziate del costruttore della macchina nel parametro macchina **CfgTablePath** (N. 102500)
- File referenziati del costruttore della macchina nel parametro macchina **dataFiles** (N. 106303, diramazione **CfgConfigData** N. 106300)

Con l'ausilio di **OPC UA NC Server** è possibile accedere al controllo numerico anche con software NC disattivato. I service file creati automaticamente possono essere ad esempio trasmessi in qualsiasi momento finché è attivo il sistema operativo.

NOTA

Attenzione, possibili danni materiali!

Il controllo numerico non esegue alcun backup automatico dei file prima della modifica o della cancellazione. I file mancanti sono irrimediabilmente perduti. La rimozione o la modifica di file rilevanti per il sistema, ad es. la tabella utensili, possono influire negativamente sulle funzioni del controllo numerico!

- Far modificare i file rilevanti per il sistema soltanto da utenti autorizzati

PKI Admin

OPC UA NC Server richiede tre tipi diversi di certificato. Due dei certificati, i cosiddetti Application Instance Certificates, necessitano di server e client per configurare una connessione sicura. Il certificato user è necessario per l'autorizzazione e l'apertura di una sessione con determinati privilegi utente.



Se è attiva almeno un'opzione #56 - #61, al primo avvio il controllo numerico crea il certificato server come parte di una catena di certificati autogenerata.

L'applicazione client o il produttore dell'applicazione crea il certificato client.

Il certificato user è associato all'account utente. Rivolgersi al proprio reparto IT.

Il controllo numerico crea automaticamente per il server una catena di certificati a due livelli, la **Chain of Trust**. Questa catena di certificati è composta da un cosiddetto certificato root self-signed (incl. la **Revocation List**) e un certificato per il server rilasciato con esso.

Il certificato client deve essere incluso all'interno della scheda **Degno di fiducia** della funzione **PKI Admin**.

Per la verifica dell'intera catena di certificati, tutti gli altri certificati devono essere inclusi all'interno della scheda **Emittente** della funzione **PKI Admin**.

Certificato user

Il certificato user gestisce il controllo numerico all'interno delle funzioni HEROS **Current User** o **UserAdmin**. Se si apre una sessione, sono attivi i privilegi del relativo utente interno.

Un certificato utente si assegna a un utente come descritto di seguito.

- ▶ Aprire la funzione HEROS **Current User**
- ▶ Selezionare **Codici SSH e certificati**
- ▶ Premere il softkey **Importa certificato**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare il certificato
- ▶ Selezionare **Apri**
- > Il controllo numerico importa il certificato.
- ▶ Premere il softkey **Usa per OPC UA**

Certificati autogenerati

Tutti i certificati necessari possono essere anche autogenerati e importati.

I certificati autogenerati devono soddisfare le seguenti proprietà e contenere dati obbligatori:

- Informazioni generali
 - Tipo file *.der
 - Firma con Hash SHA256
 - Durata di validità, si consiglia max 5 anni
- Certificati user
 - Nome host del client
 - Application URI del client
- Certificati server
 - Nome host del controllo numerico
 - Application URI del server secondo il seguente modello:
urn:<hostname>/HEIDENHAIN/OpcUa/NC/Server
 - Durata di validità di max 20 anni

10.10 Modifica della lingua di dialogo di HEROS

La lingua di dialogo HEROS si basa internamente sulla lingua di dialogo NC. Per questo motivo non è possibile l'impostazione permanente di due diverse lingue di dialogo nel **Menu HEROS** e nel controllo numerico.

Se si modifica la lingua di dialogo NC, solo dopo il riavvio del controllo numerico la lingua di dialogo HEROS si adatta alla lingua di dialogo NC.



Con il parametro macchina opzionale **applyCfgLanguage** (N. 101305) si definisce il comportamento se la lingua di dialogo NC e la lingua di dialogo HEROS non corrispondono.

Nel seguente link sono riportate le istruzioni procedurali per modificare la lingua di dialogo NC:

Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri utente", Pagina 502

Modifica del layout della lingua della tastiera

È possibile modificare il layout della lingua della tastiera per applicazioni HEROS.

Per modificare il layout della lingua della tastiera per applicazioni HEROS, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Selezionare l'icona menu HEROS
- ▶ Selezionare **Impostazioni**
- ▶ Selezionare **Language/Keyboards**
- > Il controllo numerico apre la finestra **helocale**.
- ▶ Selezionare la scheda **Tastiere**
- ▶ Selezionare il layout desiderato della tastiera
- ▶ Selezionare **Applica**
- ▶ Selezionare **OK**
- ▶ Selezionare **Conferma**
- > Le modifiche vengono acquisite.

11

**Utilizzo del touch
screen**

11.1 Schermo e utilizzo

Touch screen



Consultare il manuale della macchina.

Questa funzione deve essere consentita e adattata dal costruttore della macchina.

Il touch screen si differenzia a livello estetico per la cornice nera e l'assenza dei tasti di selezione dei softkey.

TNC 620 presenta il pannello di comando integrato nel display da 19".

1 Riga di intestazione

All'accensione del controllo numerico lo schermo visualizza nella riga di intestazione i modi operativi selezionati.

2 Livello softkey per il costruttore della macchina

3 Livello softkey

Il controllo numerico indica altre funzioni in un livello softkey. Il livello softkey attivo è evidenziato in blu.

4 Pannello di comando integrato

5 Definizione della ripartizione dello schermo

6 Commutazione videata tra i modi operativi Macchina, Programmazione e terzo desktop



Comando e pulizia**Utilizzo di schermi touch in caso di carica elettrostatica**

Gli schermi touch si basano su un principio funzionale capacitivo che li rende sensibili a scariche elettrostatiche da parte del personale operativo.

Il rimedio è quello di scaricare la carica statica toccando oggetti metallici messi a terra. Una soluzione è offerta dall'abbigliamento ESD.

I sensori capacitivi identificano un contatto non appena un dito umano tocca il touch screen. Lo schermo touch può essere utilizzato anche con mani sporche, se i sensori touch identificano la resistenza della pelle. I liquidi in misura ridotta non causano disturbi, mentre maggiori quantitativi possono causare immissioni errate.



Indossare i guanti da lavoro per evitare contaminazioni. Guanti da lavoro speciali per touch screen presentano ioni in metallo nel materiale in gomma che trasmettono la resistenza della pelle sul display.

Mantenere la funzionalità dello schermo touch utilizzando esclusivamente i seguenti detergenti:

- Detergenti per vetri
- Detergenti schiumogeni per schermi
- Detergenti delicati



Non applicare il detergente direttamente sullo schermo, ma inumidire un panno idoneo.

Arrestare il controllo numerico prima di pulire lo schermo. In alternativa si può impiegare anche la modalità di pulizia touch screen.

Ulteriori informazioni: "Pulizia touch screen", Pagina 497



Evitare di danneggiare lo schermo touch rinunciando ai seguenti detergenti o prodotti ausiliari:

- Solventi aggressivi
- Agenti abrasivi
- Aria compressa
- Pulitrici a getto di vapore

Pannello di comando

Pannello di comando integrato

Il pannello di comando è integrato nel monitor. Il contenuto del pannello di comando cambia in funzione del modo operativo selezionato.


- 1 Area in cui è possibile visualizzare:
 - Tastiera alfanumerica
 - **Menu HEROS**
 - Potenziometro per la velocità di simulazione (solo nel modo operativo **Prova programma**)
- 2 Modi operativi Macchina
- 3 Modi operativi Programmazione

Il modo operativo attivo visualizzato sullo schermo è evidenziato in verde dal controllo numerico.


Il modo operativo in background è visualizzato dal controllo numerico con un piccolo triangolo bianco.
- 4
 - Gestione file
 - Calcolatrice
 - Funzione MOD
 - Funzione HELP
 - Visualizzazione di messaggi di errore
- 5 Menu di accesso diretto

A seconda del modo operativo è presente qui una panoramica delle principali funzioni.
- 6 Apertura di dialoghi di programmazione (solo nelle modalità operative **Programmazione** e **Introduzione manuale dati**)
- 7 Immissione valori numerici e selezione assi
- 8 Navigazione
- 9 Freccie e istruzione di salto **GOTO**
- 10 Barra delle applicazioni

Ulteriori informazioni: "Icone della barra delle applicazioni", Pagina 496

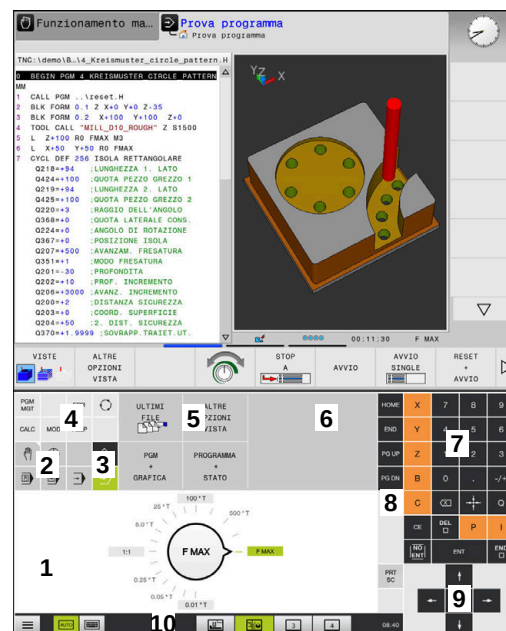

Pannello di comando nel modo operativo Prova programma

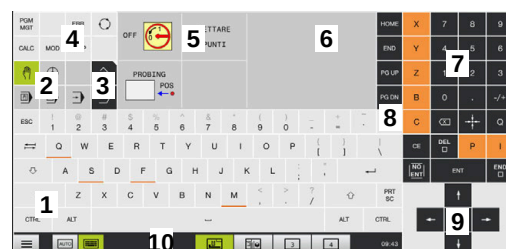

Pannello di comando nel modo operativo Funzionamento manuale



Consultare il manuale della macchina.

I tasti, ad es. **Start NC** o **Stop NC**, sono illustrati nel manuale della macchina.

Funzionamento generale



I seguenti tasti possono essere sostituiti ad esempio da comandi gestuali:

Tasto	Funzione	Comando gestuale
	Commutazione dei modi operativi	Tocco del modo operativo nella riga di intestazione
	Commutazione del livello softkey	Sfioramento orizzontale sul livello softkey
	Tasti di selezione softkey	Tocco della funzione sul touch screen

11.2 Comandi gestuali

Panoramica dei possibili comandi gestuali

  Lo schermo del controllo numerico è multitouch compatibile. Questo significa che identifica diversi comandi gestuali, anche con più dita contemporaneamente.

Icona	Comando gestuale	Significato
	Tocco	Un breve tocco dello schermo
	Doppio tocco	Due brevi tocchi dello schermo
	Pressione	Tocco prolungato dello schermo
		
	Sfioramento	Movimento scorrevole sullo schermo
	Trascinamento	Movimento sullo schermo, per il quale è definito in modo univoco il punto di partenza
	Trascinamento con due dita	Movimento parallelo con due dita sullo schermo, per il quale è definito in modo univoco il punto di partenza
	Allontanamento di due dita	Spostamento in allontanamento di due dita
	Avvicinamento di due dita	Spostamento in avvicinamento di due dita



Tenendo costantemente premuto, il controllo numerico interrompe automaticamente l'operazione dopo circa 10 secondi. Non è quindi possibile un'attivazione continuata.

Navigazione in tabelle e programmi NC

In un programma NC o in una tabella è possibile navigare come specificato di seguito.

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco	Selezione di blocco NC o riga della tabella Arresto scorrimento
	Doppio tocco	Attivazione cella della tabella
	Sfioramento	Scorrimento nel programma NC o tabella

Utilizzo della simulazione

Il controllo numerico offre l'utilizzo touch per i seguenti grafici:

- grafica di programmazione nel modo operativo **Programmazz.**
- simulazione grafica 3D nel modo operativo **Prova programma**
- simulazione grafica 3D in modalità **Esecuzione singola**
- simulazione grafica 3D in modalità **Esecuzione continua**
- visualizzazione della cinematica

Rotazione, ingrandimento/riduzione e spostamento della grafica

Il controllo numerico offre i seguenti comandi gestuali:

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Doppio tocco	Reset della grafica alla dimensione originaria
	Trascinamento	Rotazione della grafica (solo grafica 3D)
	Trascinamento con due dita	Spostamento della grafica
	Allontanamento di due dita	Ingrandimento della grafica
	Avvicinamento di due dita	Riduzione della grafica

Misurazione della grafica

Se si attiva la misurazione nel modo operativo **Prova programma**, è disponibile la seguente funzione ausiliaria.

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco	Selezione del punto di misura

Utilizzo del Menu HEROS

Il **Menu HEROS** può essere utilizzato come descritto di seguito.

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco	Selezione dell'applicazione
	Pressione	Apertura dell'applicazione

Uso del CAD Viewer


Il controllo numerico supporta l'utilizzo touch anche quando si lavora con il **CAD Viewer**. A seconda della modalità sono disponibili diversi comandi gestuali.




Per poter utilizzare tutte le applicazioni, selezionare dapprima la funzione desiderata mediante l'icona:

Icona	Funzione
	Impostazione di base
	Aggiungi In modalità di selezione come il tasto Shift premuto
	Rimuovi In modalità di selezione come il tasto CTRL premuto

Impostazione del modo Layer e definizione dell'origine



Il controllo numerico offre i seguenti comandi gestuali:


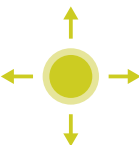
Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco su un elemento	Visualizzazione delle informazioni sull'elemento Definizione dell'origine
	Doppio tocco sullo sfondo	Reset della grafica o modello 3D alla dimensione originaria
	Attivazione di Aggiungi e doppio tocco sullo sfondo	Reset della grafica o del modello 3D alla dimensione e all'angolazione originarie
	Trascinamento	Rotazione della grafica o del modello 3D (impostazione solo nel modo Layer)

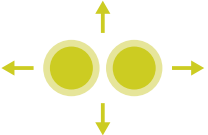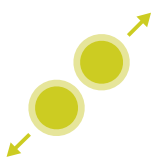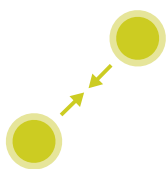Icona	Comando gestuale	Funzione
	Trascinamento con due dita	Spostamento della grafica o del modello 3D
	Allontanamento di due dita	Ingrandimento della grafica o del modello 3D
	Avvicinamento di due dita	Riduzione della grafica o del modello 3D

Selezione del profilo





Il controllo numerico offre i seguenti comandi gestuali:

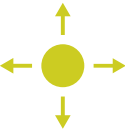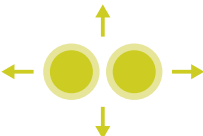
Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco su un elemento	Selezione dell'elemento
	Tocco su un elemento nella finestra con lista	Selezione o deselection degli elementi
	Attivazione di Aggiungi e tocco su un elemento	Separazione, restringimento e allungamento dell'elemento
	Attivazione di Rimuovi e tocco su un elemento	Deselezione dell'elemento
	Doppio tocco sullo sfondo	Reset della grafica alla dimensione originaria
	Sfioramento su un elemento	Visualizzazione dell'anteprima di elementi selezionabili Visualizzazione delle informazioni sull'elemento
	Trascinamento con due dita	Spostamento della grafica

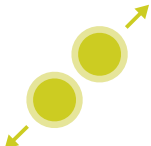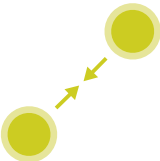Icona	Comando gestuale	Funzione
	Allontanamento di due dita	Ingrandimento della grafica
	Avvicinamento di due dita	Riduzione della grafica

Selezione di posizioni di lavorazione

 Il controllo numerico offre i seguenti comandi gestuali:

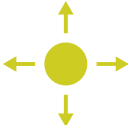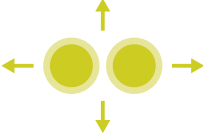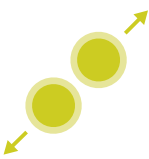Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco su un elemento	Selezione dell'elemento Selezione del punto di intersezione
	Doppio tocco sullo sfondo	Reset della grafica alla dimensione originaria
	Sfioramento su un elemento	Visualizzazione dell'anteprima di elementi selezionabili Visualizzazione delle informazioni sull'elemento
	Attivazione e trascinamento di Aggiungi	Definizione dell'area di selezione rapida
	Attivazione e trascinamento di Rimuovi	Definizione dell'area per la deselectazione di elementi
	Trascinamento con due dita	Spostamento della grafica
	Allontanamento di due dita	Ingrandimento della grafica

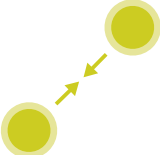Icona	Comando gestuale	Funzione
	Avvicinamento di due dita	Riduzione della grafica

Salvataggio di elementi e passaggio nel programma NC

Gli elementi selezionati vengono salvati dal controllo numerico toccando le icone corrispondenti.

Sono presenti le seguenti possibilità per ritornare nel modo operativo

Programmaz.:

- Premere il tasto **Programmaz.**
Il controllo numerico passa nel modo operativo **Programmaz.**
- Chiudere il **CAD Viewer**
Il controllo numerico passa automaticamente nel modo operativo **Programmaz.**
- Tramite la barra delle applicazioni per poter aprire il **CAD Viewer** sul terzo desktop
Il terzo desktop rimane attivo in background.

Configurazione touch screen

Con la funzione **Touchscreen Calibration** è possibile impostare le proprietà dello schermo.

Regolazione della sensibilità

Per regolare la sensibilità, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con l'icona **Menu**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Configuration**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare la sensibilità
- ▶ Confermare con **OK**

Visualizzazione dei punti di contatto

Per visualizzare o nascondere i punti di contatto, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con l'icona **Menu**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Configuration**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare la visualizzazione **Show Touch Points**
 - **Disable Touchfingers** per nascondere i punti di contatto
 - **Enable Single Touchfingers** per visualizzare il punto di contatto
 - **Enable Full Touchfingers** per visualizzare i punti di contatto di tutte le dita interessate
- ▶ Confermare con **OK**

Pulizia touch screen

Con la funzione **Touchscreen Cleaning** è possibile bloccare lo schermo per pulirlo.

Attivazione del modo di pulizia

Per attivare il modo di pulizia, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il **Menu HEROS** con l'icona **Menu**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Cleaning**
- > Il controllo numerico blocca lo schermo per 90 secondi.
- ▶ Pulire lo schermo
- Se si desidera interrompere anticipatamente il modo di pulizia:
- ▶ Allontanare contemporaneamente i cursori visualizzati

12

Tabelle e riepiloghi

12.1 Parametri utente specifici di macchina

Applicazione

L'inserimento dei valori dei parametri si esegue mediante l'**editor di configurazione**.



Consultare il manuale della macchina.

- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione come parametri utente parametri aggiuntivi specifici della macchina, affinché l'operatore possa configurare le funzioni a disposizione.
- Il costruttore della macchina può adattare la struttura e il contenuto ai parametri utente. La rappresentazione sulla macchina in uso potrebbe essere diversa.

Nell'editor di configurazione i parametri macchina sono riepilogati in una struttura ad albero di oggetti parametrici. Ciascun oggetto parametrico porta un nome (ad es. **Settings for screen displays**), che consente di trarre indicazioni sulla funzione dei parametri interessati.

Richiamare l'editor di configurazione

Procedere come descritto di seguito:



- Premere il tasto **MOD**



- Selezionare eventualmente la funzione **Immissione codice chiave**



- Inserire il codice chiave **123**
- Confermare con il tasto **ENT**
- > Il controllo numerico visualizza la lista dei parametri disponibili nella vista ad albero

Rappresentazione dei parametri

All'inizio di ciascuna riga dell'albero dei parametri il controllo numerico visualizza un'icona che fornisce informazioni supplementari su tale riga. Le icone hanno il seguente significato:

- diramazione presente ma chiusa
- diramazione aperta
- oggetto vuoto, non può essere aperto
- parametro macchina inizializzato
- parametro macchina non inizializzato (opzionale)
- può essere letto ma non editato
- non può essere letto né può essere editato

Nell'icona della cartella è identificabile il tipo di oggetto:

- Key (nome gruppo)
- Elenco
- Entità (oggetto parametrico)



I parametri e gli oggetti non ancora attivi vengono rappresentati con un'icona verde. Con il softkey **FUNZIONI AUSIL.** e **INSERIRE** è possibile attivarli.

Modificare i parametri

Procedere come descritto di seguito:

- Cercare il parametro desiderato
- Modificare il valore
 - Chiudere l'editor di configurazione con il softkey **FINE**
 - Confermare le modifiche con il softkey **SALVA**

FINE

MEMORIZZA



Il controllo numerico gestisce una lista di modifiche progressiva, in cui sono salvate fino a 20 modifiche dei dati di configurazione. Per resettare le modifiche, selezionare la riga desiderata e premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.** e **RIMUOVI MODIFICA.**

Modifica della visualizzazione dei parametri

Nell'editor di configurazione per i parametri macchina è possibile modificare la rappresentazione dei parametri presenti. Con l'impostazione standard vengono visualizzati i parametri con brevi testi esplicativi.

Per visualizzare il nome di sistema effettivo dei parametri, procedere come descritto di seguito.



- Premere il tasto **Ripartizione schermo**



- Premere il softkey **NOME SISTEMA**

Procedere allo stesso modo per ritornare alla visualizzazione standard.

Visualizzazione testo di guida

Con il tasto **HELP** si può visualizzare un testo di guida per ciascun oggetto parametrico oppure attributo.

Se il testo di guida non è contenuto in una sola pagina (in tale caso in alto a destra è indicato ad es. 1/2), con il softkey **SFOGLIA GUIDA** si può passare alla seconda pagina.

Oltre al testo di guida il controllo numerico visualizza altre informazioni quali unità di misura, valore iniziale, gruppo di selezione. Se il parametro macchina selezionato corrisponde a un parametro di un controllo numerico di versione precedente, viene anche visualizzato il corrispondente numero MP.

Lista dei parametri utente



Consultare il manuale della macchina.

- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione come parametri utente parametri aggiuntivi specifici della macchina, affinché l'operatore possa configurare le funzioni a disposizione.
- Il costruttore della macchina può adattare la struttura e il contenuto ai parametri utente. La rappresentazione sulla macchina in uso potrebbe essere diversa.

Impostazioni dei parametri

DisplaySettings

Impostazioni per visualizzazione dello schermo

Sequenza e regole di visualizzazione per assi

[0] - [7]: in funzione degli assi disponibili

Key name di un oggetto in CfgAxis

Key name dell'asse da visualizzare

Denominazione dell'asse

Denominazione dell'asse da impiegare invece del key name

Regola di visualizzazione per l'asse

ShowAlways

IfKinem

IfKinemAxis

IfNotKinemAxis

Never

Sequenza e regole di visualizzazione per assi nella visualizzazione REF

[0] - [7]: in funzione degli assi disponibili

Vedere Sequenza e regole di visualizzazione per assi

Tipo di posizione visualizzata nella finestra

NOMIN

REALE

RIF. REALE

RIF. NOM

INSEG

DISREA

DISREF

M118

Tipo di visualizzazione di posizione nella visualizzazione di stato

NOMIN

REALE

RIF. REALE

RIF. NOM

INSEG

DISREA

DISREF

M118

Definizione del carattere separatore decimale per la visualizzazione di posizione

. point

, comma

Impostazioni dei parametri

Visualizzazione dell'avanzamento nei modi operativi Funzionamento manuale e Volantino elettronico

at axis key: solo visualizzazione dell'avanzamento se si preme il tasto di direzione
always minimum: sempre visualizzazione dell'avanzamento

Visualizzazione della posizione mandrino nella visualizzazione di posizione

during closed loop: visualizzazione della posizione mandrino soltanto se mandrino in regolazione posizione

during closed loop and M5: visualizzazione della posizione mandrino se mandrino in regolazione posizione e con M5

during closed loop or M5: visualizzazione della posizione mandrino se mandrino in regolazione posizione, con M5 e in modalità Jog mandrino

Bloccare il softkey GESTIONE PRESET

TRUE: l'accesso alla tabella preset è bloccato

FALSE: l'accesso alla tabella preset tramite softkey è consentito

Dimensione font per visualizzazione programma

FONT_APPLICATION_SMALL

FONT_APPLICATION_MEDIUM

Sequenza di icone sul display

[0] - [19]: in funzione delle opzioni attivate

ad es. S_PULSE

Impostazioni per comportamento di visualizzazione: in funzione del costruttore della macchina

Immissione del costruttore della macchina

Impostazione visualizzazione per assi non verificati

ValuesRedColor: colorazione rossa di assi non verificati

SymbolNearAxisName: simbolo di attenzione accanto alla lettera dell'asse

Impostazioni dei parametri

DisplaySettings

Incremento di visualizzazione per i singoli assi

Lista di tutti gli assi disponibili

Passo per la visualizzazione di posizione in mm o gradi

0.1**0.05****0.01****0.005****0.001****0.0005****0.0001****0.00005****0.00001**

Incremento per visualizzazione posizione in Inch

0.005**0.001****0.0005****0.0001****0.00005****0.00001**

DisplaySettings

Definizione dell'unità di misura valida per la visualizzazione

Unità di misura per la visualizzazione nell'interfaccia utente

metric: utilizzare il sistema metrico**inch: utilizzare il sistema in pollici**

DisplaySettings

Formato dei programmi NC e della visualizzazione cicli

Programmazione in Klartext HEIDENHAIN o in DIN/ISO

HEIDENHAIN: programmazione nel modo operativo Posizionamento con immissione manuale in Klartext**ISO: programmazione nel modo operativo Posizionamento con immissione manuale in DIN/ISO**

Impostazioni dei parametri

DisplaySettings

Impostazione della lingua di dialogo NC e PLC

Lingua di dialogo NC

ENGLISH**GERMAN****CZECH****FRENCH****ITALIAN****SPANISH****PORTUGUESE****SWEDISH****DANISH****FINNISH****DUTCH****POLISH****HUNGARIAN****RUSSIAN****CHINESE****CHINESE_TRAD****SLOVENIAN****KOREAN****NORWEGIAN****ROMANIAN****SLOVAK****TURKISH**

Acquisizione della lingua NC

FALSE: all'avvio del controllo numerico viene acquisita la lingua del sistema operativo HEROS**TRUE: all'avvio del controllo numerico viene acquisita la lingua dei parametri macchina**

Lingua di dialogo PLC

Vedere Lingua di dialogo NC

Lingua messaggi di errore PLC

Vedere Lingua di dialogo NC

Lingua della guida

Vedere Lingua di dialogo NC

DisplaySettings

Comportamento all'avvio del controllo

Confermare il messaggio 'Interruzione tensione'

TRUE: proseguimento dell'avvio del controllo solo dopo conferma del messaggio**FALSE: non compare il messaggio 'Interruzione tensione'**

Impostazioni dei parametri

DisplaySettings

Modo di rappresentazione per visualizzazione ora

Selezione della visualizzazione

Analogico

Digitale

Logo

Analogico e logo

Digitale e logo

Analogico su logo

Digitale su logo

DisplaySettings

Barra dei link On/Off

Impostazione di visualizzazione per barra dei link

OFF: disattivazione della riga informativa nella riga delle modalità

ON: attivazione della riga informativa nella riga delle modalità

DisplaySettings

Impostazioni per simulazione grafica 3D

Tipo di modello di simulazione grafica 3D

3D: simulazione modello per lavorazioni complesse con sottosquadra (a elevata intensità di calcolo)

2,5D: simulazione modello per lavorazioni a 3 assi

No Model: la simulazione modello è disattivata

Qualità del modello della simulazione grafica 3D

very high: risoluzione elevata; possibile rappresentazione dei punti finali blocco

high: risoluzione elevata

medium: risoluzione media

low: risoluzione bassa

Reset traiettorie utensile con nuovo BLK FORM

ON: con nuovo BLK Form in Prova programma le traiettorie utensile vengono resettate

OFF: con nuovo BLK Form in Prova programma le traiettorie utensile non vengono resettate

Scrittura dei dati grafici Journal dopo il riavvio

OFF: senza creazione dei dati Journal

ON: creazione a fini diagnostici dei dati Journal dopo il riavvio

Impostazioni dei parametri

DisplaySettings

Impostazioni per visualizzazione di posizione

Visualizzazione di posizione in TOOL CALL DL

As Tool Length: il sovrametallo DL programmato viene considerato per la visualizzazione della posizione relativa al pezzo come modifica della lunghezza utensile

As Workpiece Oversize: il sovrametallo DL programmato viene considerato per la visualizzazione della posizione relativa al pezzo come sovrametallo del pezzo

DisplaySettings

Impostazioni per l'editor tabelle

Comportamento per la cancellazione di utensili dalla tabella posti

DISABLED: cancellazione utensile non possibile

WITH_WARNING: cancellazione utensile possibile, avvertimento da confermare

WITHOUT_WARNING: cancellazione possibile senza conferma

Comportamento per la cancellazione di voci indice di un utensile

ALWAYS_ALLOWED: cancellazione sempre possibile di voci indice

TOOL_RULES: il comportamento dipende dall'impostazione del parametro Comportamento per la cancellazione di utensili dalla tabella posti

Visualizzazione del softkey RESET COLONNA T

TRUE: visualizzazione softkey. Tutti gli utensili possono essere cancellati dalla memoria utensili da parte dell'operatore

FALSE: senza visualizzazione softkey

DisplaySettings

Impostazione dei sistemi di coordinate per visualizzazione

Sistema di coordinate per spostamento origine

WorkpieceSystem: l'origine viene visualizzata nel sistema del piano ruotato, WPL-CS

WorkpieceSystem: l'origine viene visualizzata nel sistema del pezzo, W-CS

Impostazioni dei parametri

ProbeSettings

Configurazione della misurazione utensili

TT140_1

Funzione M per orientamento mandrino

-1: orientamento mandrino direttamente da NC

0: funzione inattiva

da 1 a 999: numero della funzione M per orientamento mandrino

Routine di tastatura

MultiDirections: tastatura da più direzioni

SingleDirection: tastatura da una direzione

Direzione di tastatura per misurazione raggio utensile: in funzione dell'asse utensile

X_Positivo, Y_Positivo, X_Negativo, Y_Negativo, Z_Positivo, Z_Negativo

Distanza tra bordo inferiore dell'utensile e bordo superiore dello stilo

da 0,001 a 99,9999 [mm]

Rapido nel ciclo di tastatura

da 10 a 300.000 [mm/min]

Avanzamento di tastatura per misurazione di utensili

da 1 a 30.000 [mm/min]

Calcolo dell'avanzamento di tastatura

ConstantTolerance: calcolo dell'avanzamento di tastatura con tolleranza costante

VariableTolerance: calcolo dell'avanzamento di tastatura con tolleranza variabile

ConstantFeed: avanzamento di tastatura costante

Tipo di determinazione del numero di giri

Automatic: determinazione automatica del numero di giri

MinSpindleSpeed: impiego del numero di giri minimo del mandrino

Velocità periferica massima ammessa sul tagliente dell'utensile (diametro fresa)

da 1 a 129 [m/min]

Numero di giri massimo ammesso durante la misurazione di utensili

da 0 a 1.000 [1/min]

Primo errore di misura massimo ammesso per misurazione di utensili

da 0,001 a 0,999 [mm]

Secondo errore di misura massimo ammesso per misurazione di utensili

da 0,001 a 0,999 [mm]

Stop NC durante la verifica utensile

True: al superamento della tolleranza di rottura il programma NC viene arrestato

False: il programma NC non viene bloccato

Impostazioni dei parametri

Stop NC durante la misurazione utensile

True: al superamento della tolleranza di rottura il programma NC viene arrestato

False: il programma NC non viene bloccato

Modifica della tabella utensili durante la verifica e la misurazione dell'utensile

AdaptOnMeasure: la tabella viene modificata dopo la misurazione dell'utensile

AdaptOnBoth: la tabella viene modificata dopo la verifica e la misurazione dell'utensile

AdaptNever: la tabella non viene modificata dopo la verifica e la misurazione dell'utensile

ProbeSettings

Configurazione di uno stilo circolare

TT140_1

Coordinate del centro dello stilo

[0]: coordinata X del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

[1]: coordinata Y del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

[2]: coordinata Z del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

Distanza di sicurezza sullo stilo per preposizionamento

da 0,001 a 99.999,9999 [mm]

Zona di sicurezza intorno allo stilo per preposizionamento: distanza di sicurezza nel piano perpendicolare all'asse utensile

da 0,001 a 99.999,9999 [mm]

ProbeSettings

Configurazione di uno stilo rettangolare

TT140_1

Coordinate del centro dello stilo

[0]: coordinata X del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

[1]: coordinata Y del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

[2]: coordinata Z del centro dello stilo riferito all'origine della macchina [mm]

Distanza di sicurezza sullo stilo per preposizionamento

da 0,001 a 99.999,9999 [mm]

Zona di sicurezza intorno allo stilo per preposizionamento: distanza di sicurezza nel piano perpendicolare all'asse utensile

da 0,001 a 99.999,9999 [mm]

Impostazioni dei parametri

ChannelSettings

CH_NC

Cinematica attiva

Cinematica da attivare

Lista delle cinematiche macchina

Cinematica da attivare all'avvio del controllo numerico

Lista delle cinematiche macchina

Definizione del comportamento del programma NC

Ripristino del tempo di lavorazione all'avvio del programma

True: il tempo di lavorazione viene resettato

False: il tempo di lavorazione non viene resettato

Segnale PLC per numero del ciclo di lavorazione in sospeso

A seconda del costruttore della macchina

Tolleranze geometriche

Scostamento ammesso del raggio del cerchio nel punto finale del cerchio confrontato con il punto iniziale del cerchio

da 0,0001 a 0,016 [mm]

Scostamento ammesso per filettature concatenate: scostamento ammesso della traiettoria dinamicamente arrotondata rispetto al profilo programmato per filettature

da 0,0001 a 999,9999 [mm]

Riserva per movimenti di ritiro: distanza prima del finecorsa o elemento di collisione per M140 MB MAX

da 0,0001 a 10 [mm]

Configurazione dei cicli di lavorazione

Fattore di sovrapposizione per fresatura tasca: sovrapposizione traiettoria per ciclo 4 FRESATURA DI TASCHE e ciclo 5 TASCA CIRCOLARE

da 0,001 a 1,414

Traslazione dopo lavorazione di una tasca profilo

PosBeforeMachining: posizione come prima della lavorazione del ciclo

ToolAxClearanceHeight: posizionamento dell'asse utensile ad altezza di sicurezza

Visualizzazione messaggio di errore **Mandrino?** se M3/M4 non attive

on: con emissione di messaggi di errore

off: senza emissione di messaggi di errore

Visualizzazione messaggio di errore **Inserire profondità con segno negativo**

on: con emissione di messaggi di errore

off: senza emissione di messaggi di errore

Impostazioni dei parametri

Comportamento in posizionamento alla parete della scanalatura su superficie cilindrica

LineNormal: posizionamento con una retta

CircleTangential: avvicinamento

Funzione M per orientamento mandrino nel ciclo di lavorazione

-1: orientamento mandrino direttamente da NC

0: funzione inattiva

da 1 a 999: numero della funzione M per orientamento mandrino

Senza visualizzazione messaggio di errore **Tipo entrata non possibile**

on: senza visualizzazione messaggio di errore

off: con visualizzazione messaggio di errore

Comportamento di M7 e M8 per cicli 202 e 204

TRUE: alla fine del ciclo 202 e 204 viene ripristinato lo stato di M7 e M8 prima della chiamata ciclo

TRUE: alla fine del ciclo 202 e 204 non viene automaticamente ripristinato lo stato di M7 e M8

Filtro geometria per filtraggio di elementi lineari

Tipo di filtro stretch

Off: nessun filtro attivo

ShortCut: eliminazione di singoli punti su poligono

Average: il filtro geometria smussa gli spigoli

Distanza massima del profilo filtrato a quello non filtrato: i punti eliminati si trovano all'interno di questa tolleranza rispetto al percorso risultante

da 0 a 10 [mm]

Lunghezza massima del percorso risultante dal filtraggio: lunghezza su cui è attivo il filtraggio geometria

da 0 a 1.000 [mm]

Parametri mandrino speciali

Potenziometro per avanzamento in maschiatura

SpindlePotentiometer: durante la filettatura è attivo il potenziometro di regolazione della velocità. Il potenziometro di regolazione dell'avanzamento è inattivo.

FeedPotentiometer: durante la filettatura è attivo il potenziometro di regolazione dell'avanzamento. Il potenziometro di regolazione della velocità è inattivo

Tempo di attesa sul punto di inversione nel fondo della filettatura: al fondo della filettatura si aspetta dopo arresto mandrino per questo periodo di tempo, prima di riavviare la rotazione del mandrino in senso opposto

da -999999999 a 999999999 [s]

Tempo di prearresto del mandrino: il mandrino viene arrestato per questo periodo di tempo prima di raggiungere il fondo della filettatura

da -999999999 a 999999999 [s]

Impostazioni dei parametri

Limitazione della velocità mandrino per ciclo 17, 207 e 18

TRUE: per ridotte profondità filetto, la velocità mandrino è limitata in modo tale da far girare il mandrino a velocità costante per circa 1/3 del tempo

FALSE: senza limitazione della velocità mandrino

Impostazioni dei parametri

Impostazioni per l'editor NC

Creazione file di backup

TRUE: dopo l'editing di programmi NC creazione di file di backup

FALSE: dopo l'editing di programmi NC nessuna creazione di file di backup

Comportamento del cursore dopo la cancellazione di righe

TRUE: dopo la cancellazione il cursore si trova sulla riga precedente (comportamento iTNC)

FALSE: dopo la cancellazione il cursore si trova sulla riga successiva

Comportamento del cursore nella prima oppure nell'ultima riga

TRUE: movimento cursore ammesso a inizio/fine PGM

FALSE: movimento cursore non ammesso a inizio/fine PGM

Interruzione riga con blocchi di più righe

ALL: rappresentazione sempre completa delle righe

ACT: sola rappresentazione completa delle righe del blocco attivo

NO: rappresentazione completa delle righe solo in editing del blocco

Attivazione grafica di supporto per immissione ciclo

TRUE: visualizzazione della grafica di supporto solitamente sempre durante l'immissione

FALSE: visualizzazione della grafica di supporto solo se il softkey GUIDA CICLI è impostato su ON. Il softkey GUIDA CICLI OFF/ON viene visualizzato nel modo operativo Programmazione dopo aver premuto il tasto di ripartizione dello schermo

Comportamento del livello softkey dopo un'immissione ciclo

TRUE: il livello softkey Cicli rimane attivo dopo la definizione del ciclo

FALSE: il livello softkey Cicli scompare dopo la definizione del ciclo

Richiesta di sicurezza con cancellazione blocco

TRUE: con visualizzazione della richiesta di conferma dopo la cancellazione di un blocco NC

FALSE: senza visualizzazione della richiesta di conferma dopo la cancellazione di un blocco NC

Numero riga fino al quale deve essere controllato il programma NC: lunghezza programma alla quale deve essere verificata la geometria

da 100 a 50.000

Programmazione DIN/ISO: incremento con cui vengono creati i blocchi DIN/ISO nel programma

da 0 a 250

Definizione degli assi programmabili

TRUE: impiego della configurazione assi definita

FALSE: impiego della configurazione assi XYZABCUVW di default

Comportamento con blocchi di posizionamento parassiali

TRUE: blocchi di posizionamento paralleli all'asse consentiti

FALSE: blocchi di posizionamento paralleli all'asse bloccati

Impostazioni dei parametri

Numero riga fino al quale viene eseguita la ricerca degli stessi elementi di sintassi: ricerca in alto/in basso con i tasti cursore di elementi selezionati

da 500 a 50.000

Mascherare FUNCTION PARAXCOMP/PARAXMODE

FALSE: funzioni PARAXCOMP e PARAXMODE consentite

TRUE: funzioni PARAXCOMP e PARAXMODE bloccate

Impostazioni per Gestione file

Visualizzazione di file correlati

MANUAL: con visualizzazione dei file correlati

AUTOMATIC: senza visualizzazione dei file correlati

Impostazioni per file di impiego utensile

Timeout per la creazione di file di impiego

da 1 a 500 [min]

Crea file impiego programma NC

NotAutoCreate: alla selezione del programma non viene generata alcuna lista di impiego utensili

OnProgSelectionIfNotExist: alla selezione del programma viene generata una lista, se non ancora presente

OnProgSelectionIfNecessary: alla selezione del programma viene generata una lista, se non ancora presente o obsoleta

OnProgSelectionAndModify: alla selezione del programma viene generata una lista, se non ancora presente, obsoleta o si modifica il programma

Crea file impiego pallet

NotAutoCreate: alla selezione del pallet non viene generata alcuna lista di impiego utensili

OnProgSelectionIfNotExist: alla selezione del pallet viene generata una lista, se non ancora presente

OnProgSelectionIfNecessary: alla selezione del pallet viene generata una lista, se non ancora presente o obsoleta

OnProgSelectionAndModify: alla selezione del pallet viene generata una lista, se non ancora presente, obsoleta o si modifica il programma

Indicazioni del percorso per l'utente finale

Lista con drive o directory: questi parametri macchina sono attivi soltanto per una stazione di programmazione Windows

I drive e le directory qui impostati sono visualizzati dal controllo numerico nella Gestione file

Percorso di emissione FN 16 per la lavorazione

Percorso per emissione FN 16 se nel programma NC non è definito alcun percorso

Percorso di emissione FN 16 per modalità Programmazione e Prova programma

Percorso per emissione FN 16 se nel programma NC non è definito alcun percorso

Serial Interface RS232

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione e prova

Impostazioni dei parametri

Monitoring (monitoraggio componenti)

Impostazioni Monitoring per l'utente

Esecuzione reazione di errore configurata

TRUE: la reazione di errore viene eseguita

FALSE: la reazione di errore non viene eseguita

Visualizzazione avvertimento per monitoraggio componenti

TRUE: con visualizzazione degli avvertimenti

FALSE: senza visualizzazione degli avvertimenti

Informazioni generali del gestore della macchina: informazioni che possono essere richieste tramite un'interfaccia

Nome proprio (nickname) della macchina

Numero inventario o

Foto o immagine della macchina

Ubicazione della macchina

Reparto o divisione

Responsabilità della macchina

Indirizzo di contatto e-mail

Numero di telefono di contatto

12.2 Piedinatura e cavi di collegamento per interfacce dati

Interfaccia V.24/RS-232-C per apparecchiatura HEIDENHAIN



L'interfaccia è conforme alle condizioni della norma EN 50178 Separazione sicura dalla rete.

Controllo numerico		25 poli: VB 274545-xx			9 poli: VB 366964-xx		
Maschio	Piedinatura	Maschio	Colore	Femmina	Femmina	Colore	Femmina
1	libero	1	bianco/marrone	1	1	rosso	1
2	RXD	3	giallo	2	2	giallo	3
3	TXD	2	verde	3	3	bianco	2
4	DTR	20	marrone	8	4	marrone	6
5	GND segnale	7	rosso	7	5	nero	5
6	DSR	6		6	6	viola	4
7	RTS	4	grigio	5	7	grigio	8
8	CTR	5	rosa	4	8	bianco/verde	7
9	libero	8	viola	20	9	verde	9
Corpo	scherm. esterna	Corpo	scherm. esterna	Corpo	Corpo	Schermatura esterna	Corpo

Interfaccia Ethernet, presa RJ45

Lunghezza massima cavo:

- 100 m senza schermatura
- 400 m con schermatura

Pin	Segnale
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	libero
5	libero
6	RX-
7	libero
8	libero

12.3 Dati tecnici

Spiegazione dei simboli

- Standard
- Opzione assi
- 1** Advanced Function Set 1
- 2** Advanced Function Set 2
- x** Opzione software, eccetto Advanced Function Set 1 e Advanced Function Set 2

Dati tecnici

Componenti	■ Unità logica ■ Pannello di comando ■ schermo con softkey o schermo con touch screen
Memoria programmi	■ 2 GByte
Risoluzione e passo di visualizzazione	■ fino a 0,01 µm negli assi lineari ■ fino a 0,000 01° negli assi angolari
Campo di immissione	■ max 999 999 999 mm o 999 999 999°
Interpolazione	■ lineare su 4 assi lineare su max 5 assi (opzione #9) ■ circolare su 2 assi circolare su 3 assi (opzione #8) ■ traiettoria elicoidale: sovrapposizione di traiettoria circolare e lineare
Tempo di esecuzione blocco Retta 3D senza correzione del raggio	■ 1,5 ms
Regolazione degli assi	■ risoluzione di posizione: periodo del segnale dell'encoder di posizione/4096 ■ tempo ciclo regolatore posizione: 200 µs (100 µs con opzione #49) ■ tempo ciclo regolatore velocità: 200 µs (100 µs con opzione #49) ■ tempo ciclo regolatore di corrente: min. 100 µs (min. 50 µs con opzione #49)
Numero di giri del mandrino	■ max 100.000 giri/min (con 2 coppie di poli)
Compensazione errori	■ errori assiali lineari e non lineari, giochi, errori d'inversione nei movimenti circolari, dilatazione termica ■ attrito statico, attrito dinamico

Dati tecnici

Interfacce dati

- V.24 / RS-232-C max 115 kbit/s ciascuna
 - interfaccia dati estesa con protocollo LSV-2 per il funzionamento esterno del controllo numerico tramite interfaccia dati con software TNCremo o TNCremoPlus
 - 2 x interfaccia Gigabit Ethernet 1000BASE-T
 - 5 x USB (1 x lato frontale USB 2.0; 4 x lato posteriore USB 3.0)
 - x** HEIDENHAIN DNC per la comunicazione tra un'applicazione Windows e il TNC (interfaccia DCOM)
 - x** OPC UA NC Server
Interfaccia sicura e stabile per la connessione di moderne applicazioni industriali
-

Temperatura ambiente

- lavoro: da +5 °C a +45 °C
- immagazzinaggio: da -20 °C a +60 °C

Formati di immissione e unità delle funzioni del controllo numerico

Posizioni, coordinate, raggi di cerchi, lunghezza di smussi	da -99.999,9999 a +99.999,9999 (5,4: cifre intere, cifre decimali) [mm]
Numeri utensile	da 0 a 32.767,9 (5,1)
Nomi utensile	32 caratteri, nel blocco TOOL CALL scritti tra " ". Caratteri speciali ammessi: # \$ % & . , - _
Valori delta per correzioni utensile	da -99,9999 a +99,9999 (2,4) [mm]
Velocità mandrino	da 0 a 99.999,999 (5,3) [giri/min]
Avanzamenti	da 0 a 99.999,999 (5,3) [mm/min] o [mm/dente] oppure [mm/giro]
Tempo di sosta nel ciclo 9	da 0 a 3.600,000 (4,3) [s]
Passo filettatura nei vari cicli	da -99,9999 a +99,9999 (2,4) [mm]
Angolo di orientamento del mandrino	da 0 a 360,0000 (3,4) [°]
Angolo per coordinate polari, rotazione, rotazione piano di lavoro	da -360,0000 a 360,0000 (3,4) [°]
Angoli di coordinate polari per interpolazione elicoidale (CP)	da -5.400,0000 a 5.400,0000 (4,4) [°]
Numeri origine nel ciclo 7	da 0 a 2.999 (4,0)
Fattore di scala in cicli 11 e 26	da 0,0000001 a 99,999999 (2,6)
Funzioni ausiliarie M	da 0 a 9999 (4,0)
Numeri di parametri Q	da 0 a 1999 (4,0)
Valori di parametri Q	da -999 999 999,999999 a +999 999 999,999999 (9,6)
Label (LBL) per salti nel programma	da 0 a 65.535 (5,0)
Label (LBL) per salti nel programma	Stringa di testo qualsiasi tra virgolette (")
Numero di ripetizioni di blocchi di programma REP	da 1 a 65.534 (5,0)
Numero di errore per funzione dei parametri Q FN 14	da 0 a 1.199 (4,0)

Funzioni utente

Funzioni utente		
Breve descrizione	■	versione base: 3 assi più mandrino controllato
	□	asse supplementare per 4 assi e mandrino controllato
	□	asse supplementare per 5 assi e mandrino controllato
Programmazione		in Klartext HEIDENHAIN e DIN/ISO
Dati di posizione	■	Posizioni nominali per rette e cerchi in coordinate cartesiane o polari
	■	quote assolute o incrementali
	■	visualizzazione e immissione in mm o in pollici
Correzioni utensile	■	raggio e lunghezza utensile nel piano di lavoro
	x	precalcolo fino a 99 blocchi di un profilo con correzione del raggio (M120)
Tabelle utensili		diverse tabelle utensili con un numero qualsiasi di utensili
Velocità traiettoria costante	■	riferita alla traiettoria del centro utensile
	■	riferita al tagliente dell'utensile
Funzionamento parallelo		creazione del programma NC con supporto grafico durante l'esecuzione di un altro programma NC
Dati di taglio		calcolo automatico di numero di giri mandrino, velocità di taglio, avanzamento al dente e avanzamento al giro
Lavorazione 3D (Advanced Function Set 2)	2	movimento particolarmente uniforme
	2	correzione utensile 3D mediante vettore normale alla superficie
	2	modifica di posizione della testa orientabile con il volantino elettronico durante l'esecuzione del programma; la posizione della punta dell'utensile (punta utensile o centro sfera) rimane invariata (TCPM = Tool Center Point Management)
	2	utensile perpendicolare al profilo
	2	correzione raggio utensile perpendicolare alla direzione di movimento e alla direzione utensile
Lavorazione con tavola circolare (Advanced Function Set 1)	1	programmazione di profili sullo sviluppo di un cilindro
	1	avanzamento in mm/min
Elementi del profilo	■	retta
	■	smusso
	■	traiettoria circolare
	■	centro cerchio
	■	traiettoria circolare con indicazione del raggio
	■	traiettoria circolare con raccordo tangenziale
	■	arrotondamento di spigoli

Funzioni utente

Avvicinamento e distacco dal profilo	■ su retta: tangenziale o perpendicolare ■ su cerchio
Programmazione libera dei profili (FK)	x programmazione libera dei profili FK in testo in chiaro HEIDENHAIN con supporto grafico per pezzi non quotati a norma NC
Salti di programma	■ sottoprogrammi ■ ripetizioni di blocchi di programma ■ programmi NC esterni
Cicli di lavorazione	■ cicli di foratura e maschiatura con e senza compensatore x cicli di foratura profonda, alesatura, barenatura e allargatura x cicli di fresatura di filettature interne ed esterne ■ sgrossatura e rifinitura di tasche rettangolari e circolari x sgrossatura e rifinitura di isole rettangolari e circolari x cicli per spianatura di superfici piane e inclinate x cicli di fresatura per scanalature lineari e circolari x sagome di punti su cerchi e linee x profilo tasca x tratto di profilo x inoltre si possono integrare cicli del costruttore – cicli di lavorazione speciali generati dal costruttore della macchina
Conversione delle coordinate	■ traslazione, rotazione, specularità ■ fattore di scala (specifico per gli assi)
	1 rotazione del piano di lavoro (Advanced Function Set 1)
Parametri Q Programmazione con variabili	■ funzioni matematiche =, +, -, *, /, radice quadrata ■ operazioni logiche (=, ≠, <, >) ■ espressioni ■ seno α, coseno α, tan α, arco seno, arco coseno, arco tangente, a^n, e^n, ln, log, valore assoluto di un numero, costante π, negazione, troncamento di cifre intere e decimali ■ funzioni per calcolo cerchio ■ parametri stringa

Funzioni utente

Ausili di programmazione	■ calcolatrice ■ evidenziazione a colori di elementi di sintassi ■ lista completa di tutti i messaggi di errore verificatisi ■ funzione di guida contestuale ■ supporto grafico per la programmazione di cicli ■ blocchi di commento e organizzazione nel programma NC
Teach In	■ conferma diretta delle posizioni reali nel programma NC
Prova grafica Modalità di rappresentazione	- x simulazione grafica della lavorazione, anche durante l'esecuzione di un altro programma NC - x vista dall'alto / rappresentazione su 3 piani / rappresentazione 3D / grafica a linee 3D - x ingrandimento di un dettaglio
Programmazione grafica	■ nel modo operativo Programmazione i blocchi NC immessi vengono disegnati (grafica 2D con tratteggio) anche mentre viene eseguito un altro programma NC
Grafica di lavorazione Modalità di rappresentazione	x simulazione grafica del programma NC elaborato in vista dall'alto / rappresentazione su 3 piani / rappresentazione 3D
Tempi di lavorazione	■ calcolo dei tempi di lavorazione nel modo operativo Prova programma ■ indicazione del tempo di lavorazione attuale nelle modalità Esecuzione singola ed Esecuzione continua
Gestione di origini	■ per memorizzare un numero qualsiasi di origini
Riposizionamento sul profilo	■ lettura blocchi fino a un qualsiasi blocco NC del programma NC e raggiungimento della posizione nominale calcolata per proseguire la lavorazione ■ interruzione del programma NC, allontanamento dal profilo e riposizionamento
Tabelle origini	■ più tabelle origini per memorizzare origini riferite al pezzo
Cicli di tastatura	- x calibrazione del sistema di tastatura - x compensazione manuale e automatica della posizione obliqua del pezzo - x impostazione manuale e automatica dell'origine - x misurazione automatica di pezzi - x misurazione automatica degli utensili

Accessori

Accessori

Volantini elettronici	■ HR 510: volantino portatile ■ HR 550FS: volantino portatile con display ■ HR 520: volantino portatile con display ■ HR 130: volantino da incasso ■ HR 150: fino a tre volantini da incasso tramite relativo adattatore HRA 110
Sistemi di tastatura	■ TS 248: sistema di tastatura pezzo digitale con collegamento via cavo ■ TS 260: sistema di tastatura pezzo digitale con collegamento via cavo ■ TS 460: sistema di tastatura pezzo digitale con trasmissione a infrarossi o via radio ■ TS 642: sistema di tastatura pezzo digitale con trasmissione a infrarossi ■ TS 740: sistema di tastatura pezzo digitale ultrapreciso con trasmissione a infrarossi ■ TS 760: sistema di tastatura pezzo digitale di elevata accuratezza con trasmissione a infrarossi o via radio ■ TT 160: sistema di tastatura utensile digitale ■ TT 460: sistema di tastatura utensile digitale con trasmissione a infrarossi

Cappucci per tasti di unità tastiera e pannelli di comando macchina

I cappucci dei tasti con ID 679843-xx sono indicati per le seguenti unità tastiera e i seguenti pannelli di comando macchina:

- TE 7xx (FS)
- MB 72x (FS)

Area Tastiera alfabetica

								
ID 679843	—	—	—	-F4	—	—	-F6	—

Area Ausili di comando

						
ID 679843	—	-36	—	—	—	—

Area Modalità

								
ID 679843	—	—	-66	—	—	—	—	—

Area Dialogo NC

ID 679843 -D6

Area Immissioni assi e valori

arancio



arancio



arancio



arancio



arancio



arancio



arancio



arancio



arancio

ID 679843 -C8 -D3 -53 -32 -31 - -54 -88



-



-



-



-



-



-E2



-



-



-

ID 679843



-



arancio

-55



arancio

-C9



arancio

-D4

ID 679843

Area Navigazione

-42



-41

ID 679843

Area Funzioni macchina

ID 679843	-09	-07	-05	-11	-13	-03	-16	-17	-06
ID 679843	-10	-14	-23	-22	-24	-29	-02	-21	-20
ID 679843	-25	-28	-01	-26	-27	-30	-57 rosso	-56 verde	-04
ID 679843	-15	-08	-12	-59	-60	-40	-73	-76	-74
ID 679843	-C6	-75	-46	-47	-F2	-67	-51	-68	-99
ID 679843	-B8	-B7	-45 rosso	-69	-70	-B2	-B1	-52 rosso	-18 rosso
ID 679843	-19 verde	- rosso	- rosso	-	-	-	-	-	-
ID 679843	-	-	-	-43	-44	-91	-92	-93	-94
ID 679843	-B3	-B4	-B5	-B6	-B9	-C1	-C2	-C3	-C4
ID 679843	-C5	-D9	-E1	-61	-62	-63	-64	-A2	-A3
ID 679843	-95	-96	-A1	-C7	-A4	-A5	-A6	-A9	-E3

									
ID 679843	-E4	-E6	-E7	-E8	-48	-49	-50	-65	verde -71
									
ID 679843	verde -D8	verde -90	rosso -89	rosso -D7	-72	-F3	-97	-98	-E5

Altri cappucci dei tasti

									
ID 679843	-33	-34	arancio -35	verde -	rosso -	-38	-39	-A7	-A8
									
ID 679843	-D5	-F5							



Mettersi in contatto con HEIDENHAIN per eventuali cappucci di tasti con icone aggiuntive.

Indice

A

ACC.....	322
Accensione.....	172
Accesso esterno.....	364
Accessori.....	126
ADP.....	306
Apertura del file video.....	98
Apertura di file BMP.....	98
Apertura di file Excel.....	93
Apertura di file GIF.....	98
Apertura di file grafici.....	98
Apertura di file INI.....	97
Apertura di file JPG.....	98
Apertura di file PNG.....	98
Apertura di file TXT.....	97
Archivio ZIP.....	96
Arresto.....	176
Asse manuale.....	300
Avanzamento.....	189
Limitazione.....	191
Modifica.....	190
Avvio.....	172
Avvio automatico del programma.....	308

B

Backup.....	407
Barra delle applicazioni.....	395 , 496
Batch Process Manager.....	340
Apertura.....	343
Applicazione.....	340
Creazione della lista commesse... 346	
Lista commesse.....	341
Modifica della lista commesse... 347	
Principi fondamentali.....	340
Block Check Character.....	416
Browser.....	94

C

Calcolo del tempo di lavorazione.....	266
Cambio utensile.....	148
Caricare la configurazione macchina.....	354
Cartella.....	80
Catena di processo.....	301
Cavo di collegamento.....	517
Cicli di tastatura.....	213
Manuali.....	213
Modo operativo Funzionamento manuale.....	213
Cinematica.....	361
Comandi gestuali.....	486

Comandi gestuali touch.....	486
Compensazione della posizione inclinata del pezzo Con misurazione di due punti di una retta.....	228
Comportamento dopo il ricevimento di ETX.....	417
Configurazione dell'hardware.....	376
Configurazione dello schermo.....	58
Configurazione di rete.....	427
DCB.....	430
Ethernet.....	429
Generale.....	428
Impostazioni IPv4.....	430
Impostazioni IPv6.....	430
Proxy.....	430
Sicurezza.....	429
Connessione di rete.....	89
Contatore.....	324
Impostazione.....	360
Contatore pallet.....	334
Controllo area di lavoro.....	267
Controllo collisioni esteso.....	265
Controllo degli assi.....	306
Correzione del posizionamento con il volantino M118.....	318

D

Dati di configurazione.....	500
Dati di tastatura.....	153
Dati utensile.....	130
Esportazione.....	163
Immissione nella tabella.....	138
Importazione.....	163
Dati utensili	
Indicizzazione.....	142
Definizione manuale dell'origine	238
Definizione origine manuale	
asse centrale quale origine... Centro cerchio quale origine.. in un asse qualsiasi..... spigolo quale origine.....	244 241 239 240
Diagnosi bus.....	376
Diagnostica.....	376
Disco fisso.....	78
Disimpegno.....	290
Dopo caduta di tensione.....	290
Dispositivo USB	
Collegamento.....	86
Rimozione.....	87
DNC.....	412
Download di file di guida.....	112

E

Encoder EnDat.....	173
Esecuzione programma.....	280
continuazione dopo l'interruzione	289

Disimpegno.....	290
esecuzione.....	280
Interruzione.....	284
Lettura blocchi.....	293
Misurazione.....	269
Panoramica.....	280
Salto di blocchi NC.....	271
Tabelle di compensazione.....	286
Esportazione del pezzo.....	273

F

File	
Importazione.....	90
Protezione.....	82
Selezione.....	84
File di impiego utensile.....	149, 364
File di testo	
Apertura.....	97
File nascosto.....	83
Firewall.....	410
Functional Safety FS.....	192
FUNCTION COUNT.....	324
Funzione ausiliaria.....	313
Inserimento.....	313
Per controllo esecuzione programma.....	314
Per indicazioni di coordinate.	315
Per mandrino e refrigerante...	314
Per traiettorie.....	318
Funzione MOD.....	350
Panoramica.....	351
Selezione.....	350
Uscita.....	350

G

Gestione file.....	78
Cartella.....	80
Chiamata.....	81
File nascosto.....	83
Tipi di file esterni.....	80
tipo file.....	78
Gestione portautensili.....	166
Gestione utensili.....	156
Chiamata.....	157
Editing.....	158
Tipi di utensile.....	161
Gestione utenti.....	437
Configurazione.....	438
Disattivazione.....	440
GOTO.....	278
Grafica	
Opzioni vista.....	258
Grafici.....	256
Guida contestuale.....	107
Guida per messaggio di errore...	100

H

HEIDENHAIN OPC UA NC

Server.....	473
HEROS	
Informazioni.....	376

I	
ID database.....	130
Il presente manuale.....	26
Immissione del codice chiave....	353
Importazione	
File di iTNC 530.....	90
Tabella di iTNC 530.....	143
Impostazione	
Rete.....	422
Impostazione del BAUD-Rate.....	414
Impostazione di rete	
Abilitazione SMB.....	425
Interfaccia.....	424
Ping.....	425
Routing.....	425
Server DHCP.....	425
Stato.....	422
Impostazione origine manuale	
Senza sistema di tastatura	
3D.....	208
Impostazioni della macchina....	361
Impostazioni del sistema.....	375
Impostazioni di rete	
Drive di rete.....	431
Impostazioni grafiche.....	358
Inserimento del drive di rete.....	433
Interfaccia	
Configurazione.....	424
Interfaccia dati.....	414
Configurazione.....	414
Piedinatura.....	517
Interfaccia Ethernet.....	421, 517
Configurazione.....	427, 431
Impostazione.....	422
Panoramica.....	421
Possibilità di collegamento....	421
Interruzione della lavorazione....	284
iTNC 530.....	54

L	
Lavorazione orientata all'utensile....	336
Lettura blocchi.....	293
Dopo caduta di tensione.....	293
In tabella pallet.....	299
In tabella punti.....	298
Orientata all'utensile.....	338
Liftoff.....	319
Limiti di traslazione.....	362
Login	
Con password.....	463
Con token.....	471
Lunghezza utensile.....	131

M	
M91, M92.....	315
MDI.....	309
Messaggio di errore.....	100
Cancellazione.....	103
Filtraggio.....	102
Guida.....	100
Messaggio di errore NC.....	100
Misurazione automatica degli	
utensili.....	140
Misurazione di pezzi.....	245
Misurazione utensili.....	140
Modi operativi.....	63
Monitoraggio dell'area di lavoro.	276

N	
Nome utensile.....	130
Numeri di versione.....	354
Numero di giri mandrino	
Modifica.....	190
Numero software.....	352
Numero utensile.....	130
Numero versione.....	352

O	
OPC UA NC Server.....	473
Opzione.....	30
Opzione software.....	30
Origine	
Gestione.....	198

P	
Pannello di comando.....	59
Pannello di comando touch.....	484
Parametri macchina.....	500
Lista.....	502
Modifica.....	500
Modifica visualizzazione.....	502
Parametri Q	
Verifica.....	282
Parametri utente.....	500, 502
PDF Reader.....	92
Percorso.....	80
Piedinatura	
Interfaccia dati.....	517
Posizionamento.....	309
Con immissione manuale.....	309
con piano di lavoro ruotato....	317
Postprocessor.....	302
Principi fondamentali.....	114
Programma	
strutturazione.....	281
Programma NC	
Strutturazione.....	281
Programmazione CAM.....	301
Prova di impiego utensile.....	149
prova programma.....	307
Esecuzione.....	276

Esecuzione fino a un determinato	
blocco NC.....	277
impostazione della velocità...	263
Panoramica.....	274

R	
Raggio utensile.....	132
Remote Desktop Manager.....	380
Collegamento privato.....	390
Computer esterno.....	386
VNC.....	385
Windows Terminal Service....	381
Restore.....	407
Rete	
Configurazione.....	427
Impostazione.....	422
Riposizionamento sul profilo.....	299
Rotazione	
Modalità manuale.....	248
Rotazione, zoom e spostamento	
della grafica.....	262
Rotazione base.....	230
Rilevamento manuale.....	230
Rotazione base 3D.....	233
Rotazione del piano di lavoro	
Manuale.....	248

S	
Salto	
Con GOTO.....	278
Salvataggio dati.....	407
Salvataggio dei dati.....	90
Salvataggio dei file service.....	106
Schermo.....	57
Pulizia.....	497
Touch screen.....	482
Scrittura del valore di tastatura	
Nella tabella origini.....	220
Nella tabella punti zero.....	219
Report.....	219
Simulazione grafica.....	263
Utensile.....	259
Sistema di guida.....	107
Sistema di riferimento.....	115
Base.....	119
Immissione.....	123
Macchina.....	116
Pezzo.....	120
Piano di lavoro.....	122
Utensile.....	124
Sistema di tastatura 3D	
Calibrazione.....	221
Sistema di tastatura via radio	
Configurazione.....	370
Creazione.....	367
Sistemi di tastatura 3D	
Impiego.....	211
Soppressione attiva delle vibrazioni..	

322	
Spegnimento.....	176
Spostamento del piano di sezione.....	264
Stato della linea RTS.....	416
Stato file.....	81
Stop in.....	277
Strutturazione di programmi NC.....	281
Superamento del punto di riferimento.....	172

T

Tabella di tastatura.....	153
Parametri.....	153
Tabella origini.....	198
Esecuzione programma.....	286
Tabella pallet.....	328
Applicazione.....	328
Colonne.....	328
Editing.....	331
Esecuzione.....	333
Inserimento di colonne.....	332
Orientata all'utensile.....	336
Selezione e uscita.....	332
Tabella posti.....	145
Tabella Preset.....	198
Caricamento dei risultati di tastatura.....	220
Tabella punti zero	
Caricamento dei risultati di tastatura.....	219
Tabella utensili.....	133
Commutazione vista.....	134
Editing, uscita.....	141
Funzione di filtraggio.....	135
Funzioni di editing.....	142
Importazione.....	143
Possibili immissioni.....	138
Principi fondamentali.....	133
Visualizzazione di posizione..	134
Tastatura	
Con fresa a candela.....	209
Con sistema di tastatura 3D..	211
Tastatura piano.....	233
Tastiera virtuale.....	62
Tastiera visualizzata sullo schermo.....	61
Tempi operativi.....	377
TNCdiag.....	376
TNCguide.....	107
TNCremo.....	417
Touch screen.....	482
Configurazione.....	497
Pulizia.....	497
Traslare gli assi macchina.....	177
Traslazione degli assi macchina Con il volante.....	179

con tasti di direzione esterni..	177
incrementale.....	178
Trasmissione dati	
bit di dati.....	415
bit di stop.....	415
Block Check Character.....	416
comportamento dopo il ricevimento di ETX.....	417
File system.....	416
handshake.....	416
Parità.....	415
protocollo.....	415
Software.....	417
Software TNCserver.....	417
stato della linea RTS.....	416
Trasmissione dati esterna.....	88
Trasmissione dati esterna.....	88

U

Uso delle funzioni di tastatura con tastatori o comparatori meccanici.....	210
Utensile	
ID database.....	130
Utensile indicizzato.....	134

V

Velocità di trasmissione dati.....	414
Verifica della posizione degli assi.....	196
Verifica della posizione dell'asse.....	
173	
Visualizzazione del file Internet....	94
Visualizzazione di assi.....	66
Visualizzazione di stato.....	66
Asse.....	66
Generale.....	66
Icona.....	67
Supplementare.....	69
Tecnologia.....	67
Visualizzazione file HTML.....	94
Volantino.....	179
Volantino radio.....	182
assegnazione del supporto volantino.....	372
Configurazione.....	372
Dati statistici.....	374
impostazione del canale 373, 373	

W

Window Manager.....	394

Z

Zona di sicurezza.....	362

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101
service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

Sistemi di tastatura di HEIDENHAIN

Contribuiscono a ridurre i tempi passivi e a migliorare l'accuratezza dimensionale dei pezzi finiti.


Sistemi di tastatura pezzo

TS 150, TS 260 e TS 750 trasmissione del segnale via cavo

TS 460 e TS 760 trasmissione radio o a infrarossi

TS 642, TS 740 trasmissione a infrarossi

- Allineamento di pezzi
- Definizione di origini
- Misurazione di pezzi

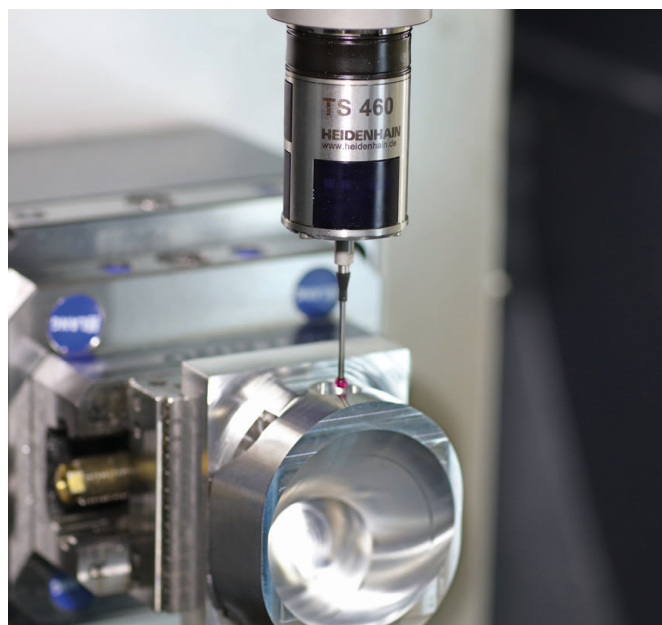

Sistemi di tastatura utensile

TT 160 trasmissione del segnale via cavo

TT 460 trasmissione a infrarossi

- Misurazione di utensili
- Controllo usura
- Rilevamento rottura utensile

