




HEIDENHAIN

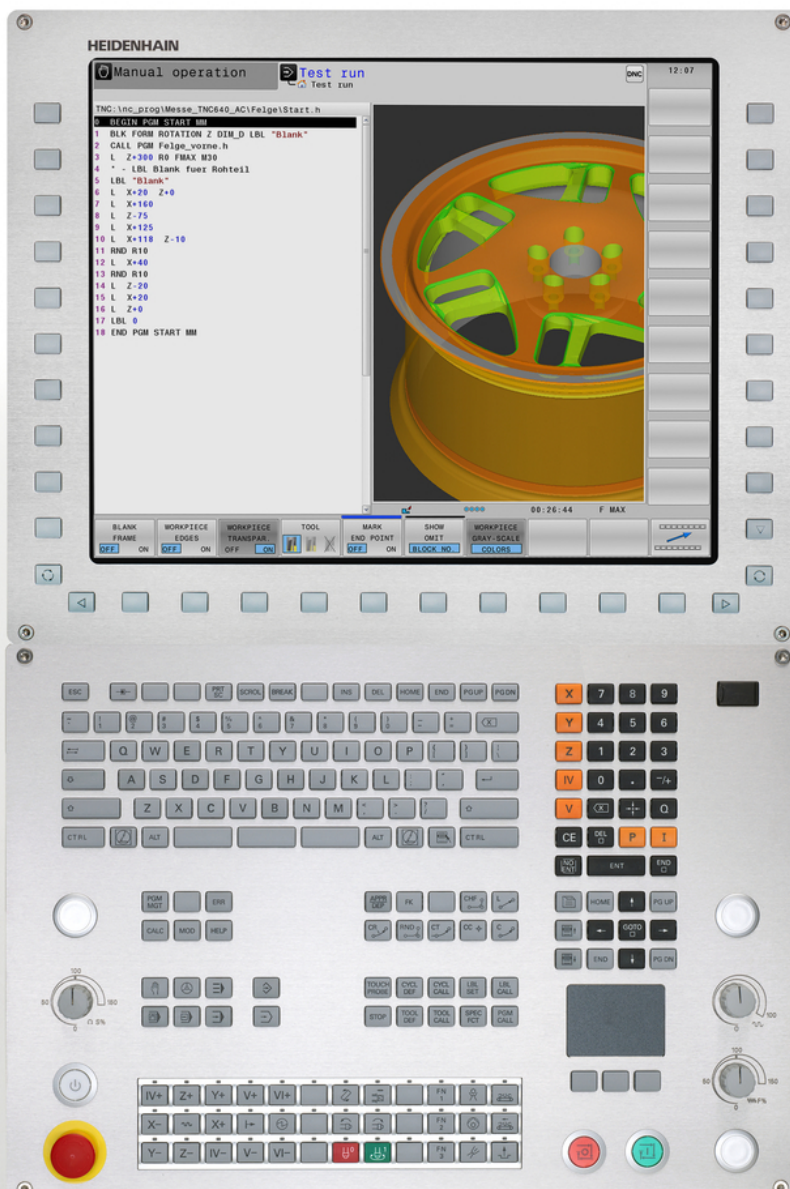

TNC 640

Bruger-håndbog

HEIDENHAIN-
Klartext-dialog

NC-Software

340590-05

340591-05

340595-05

Dansk (da)

9/2015

Betjeningselementer for TNC'en

Betjeningselementer på billedskærm

Taste	Funktion
	Valg af billedskærm-opdeling
	Skift billedskærm mellem maskine- og programmerings-driftsart
	Softkeys: Vælg funktion på billedskærm
  	Skift mellem softkey-lister

Alfa-tastaturet

Taste	Funktion
  	Filnavne, kommentarer
  	DIN/ISO-programmering

Maskin-driftsarter

Taste	Funktion
	Manuel drift
	Elektroniske håndhjul
	Positionering med manuel indlæsning
	Programafvikling enkeltblok
	Programafvikling blokfølge

Programmerings-driftsarter

Taste	Funktion
	Programmering
	Program-test

Styring af programmer/filer, TNC-funktioner

Taste	Funktion
	Vælge og slette programmer/filer, ekstern dataoverføring
	Definer programkald, vælg Nulpunkt- og Punkt-tabel
	Valg af MOD-funktioner
	Hjælpetekst visning ved NC-fejlmeldinger, kald TNCguide
	Vis alle opståede fejlmeldinger
	Indblænding af lommeregner

Navigeringstaster

Taste	Funktion
 	Forskydning af det lyse felt
	Direkte valg af blokke, cykler og parameter-funktioner

Potentiometer for tilspænding og spindelomdr.tal

Tilspænding	Spindelomdrejningstal
	

Cykler, underprogrammer og programdel-gentagelser

Taste	Funktion
	Definere tastsystem-cykler
 	Cykler definering og kald
 	Underprogrammer og programdel-gentagelser indlæsning og kald
	Indlæsning af program-stop i et program

Angivelser om værktøjer

Taste	Funktion
	Definere værktøjsdata i et program
	Kalde Værktøjsdata

Programmering af banebevægelser

Taste	Funktion
	Kontur tilkøre/forlade
	Fri konturprogrammering FK
	Retlinie
	Cirkelmidtpunkt/Pol for polarkoordinater
	Cirkelbane om cirkelmidtpunkt
	Cirkelbane med radius
	Cirkelbane med tangential tilslutning
 	Affase/hjørne-afrunding

Specialfunktioner

Taste	Funktion
	Vise specialfunktioner
	Vælg næste fane i formularen
 	Dialogfelt eller kontaktflade frem/tilbage

Indlæse koordinatakser og tal, editering

Taste	Funktion
 ... 	Vælg koordinatakser hhv. indlæs i et program
 ... 	Cifre
 	Vende decimal-punkt/fortegn om
 	Indlæse polarkoordinater / inkremental-værdier
	Q-parameter-programmering/ Q-parameter-status
	Akt.-position, overtage værdier fra lommeregner
	Overse dialogspørgsmål og slette ord
	Afslutte indlæsning og fortsætte dialog
	Afslutte blok, afslutte indlæsning
	Tilbagefør indgivelse eller slet fejlmelding
	Afbryde dialog, slette programdel

Grundlæggende

Om denne håndbog

Efterfølgende finder De en liste over de anvisningssymboler der anvendes i denne håndbog



Dette symbol viser, at for den beskrevne funktion skal man være opmærksom på særlige anvisninger



Dette symbol viser, at ved anvendelse af den beskrevne funktion består én eller flere af følgende farer.

- Fare for emnet
- Fare for spændejern
- Fare for værktøj
- Fare for maskine
- Fare for brugeren



Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.



Dette symbol fortæller Dem, at den beskrevne funktion skal være tilpasset af maskinfabrikanten. Den beskrevne funktion kan nemlig virke forskellig fra maskine til maskine.



Dette symbol viser, at De finder detaljerede beskrivelser af en funktion i en anden brugerhåndbog.

Ændringer ønsket eller har sætternissen været på spil?

Vi anstrenger os for at forbedre vores dokumentation for Dem. Hjælp os med det og meddel os venligst Deres ændrings ønsker på følgende E-mail-adresse: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.

TNC-Type, software og funktioner

Denne håndbog beskriver funktioner, som er til rådighed i TNC'er med følgende NC-software-numre.

TNC-type	NC-software-nr.
TNC 640	340590-05
TNC 640E	340591-05
TNC 640 Programmeringsplads	340595-05

Kendebogstavet E kendetegner eksportudgaven af TNC'en. For exportversionen af TNC gælder følgende begrænsninger:

- Retliniebevægelser simultant indtil 4 akser

Maskinfabrikanten tilpasser omfanget af TNC'ens tilladte ydelser med maskin-parametre på de enkelte maskiner. Derfor er der i denne håndbog også beskrevet funktioner, som ikke er til rådighed i alle TNC'er.

TNC-funktioner, der ikke er til rådighed i alle maskiner, er eksempelvis:

- Værktøjs-opmåling med TT

Sæt Dem venligst i forbindelse med maskinfabrikanten, for individuel hjælp til at lære Deres styrede maskine at kende.

Mange maskinfabrikanter og HEIDENHAIN tilbyder TNC programmerings-kurser. Deltagelse i et sådant kursus er anbefalelsesværdigt, intensivt at blive fortrolig med TNC-funktionerne.



Bruger-håndbog cyklusprogrammering:

Alle cyklus-funktionerne (tastsystemcykler og bearbejdningscykler) er beskrevet i bruger-håndbog Cyklusprogrammering Henvend Dem evt. til TP TEKNIK A/S hvis De har behov for denne bruger-håndbog. ID: 892905-xx

Software-optioner

TNC 640'en råder over forskellige software-optioner, som kan frigives af maskinfabrikanten. Hver option skal frigives separat og indeholder altid de efterfølgende opførte funktioner:

Ekstra akse (Option #0 til Option #7)

Yderlig akse Yderligere styringskredse 1 til 8

Avanceret Funktion (Option #8)

Udvidede funktioner gruppe 1

Rundbords-bearbejdning:

- Konturer på afviklingen af en cylinder
- Tilspænding i mm/min

Koordinat-omregning:

Transformerer af bearbejdningsplan

Interpolation:

Cirkel i 3 akser med drejet bearbejdningsplan (rumcirkel)

Avanceret Funktion set 2 (Option #9)

Udvidede funktioner gruppe 2

3D-bearbejdning:

- Særlig rykfri bevægelsesføring
- 3D-værktøjs-korrektur med fladenormal-vektorer
- Ændring af svinghovedstilling med det elektroniske håndhjul under programafviklingen; positionen af værktøjsspidsen forbliver uændret (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Hold værktøjet vinkelret på konturen
- Værktøjs-radiuskorrektur vinkelret på bevægelses- og værktøjsretning

Interpolation:

Retlinie i 5 akser (export godkendelsespligtig)

HEIDENHAIN DNC (Option #18)

Kommunikation med ekstern PC-anvendelse med COM-komponenter

Display Step (Option #23)

måleskridt

Indlæse finhed:

- Lineær akser indtil 0,01 µm
- Vinkelakser indtil 0,00001°

Dynamic Collision Monitoring – DCM (Option #40)

Dynamisk kollisionsovervågning

- Maskinfabrikanten definerer objekter der skal overvåges
- Advarsel i manuel drift
- Programafbrydelse i automatikdrift
- Overvågning også af 5-akse-bevægelser

DXF Converter (Option #42)

DXF-Konverter

- Understøttet DXF-format: AC1009 (AutoCAD R12)
- Overførsel af kontur og punktmønster
- Komfortabel henføringspunkt-fastlæggelse
- Vælg grafisk konturafsnit fra Klartekst-Dialog-program

Adaptive Feed Control – AFC (Option #45)

Adaptiv tilspændingsregulering

- Konstatning af den virkelige spindelbelastning med et læresnit
- Definition af grænser, i hvilke den automatiske tilspændingsregulering finder sted
- Fuldautomatisk tilspændingsregulering ved bearbejdning

KinematicsOpt (Option #48)

Optimering af maskinkinematik

- Aktiv kinematik sikre/genfremstille
- Teste aktiv kinematik
- Optimere aktiv kinematik

Mill-Turning (Option #50)

Fræse-/drejedrift

Funktioner:

- Skift mellem fræsedrift / drejedrift
- Konstant snithastighed
- Skærradiuskompensation
- Drejecykler

Extended Tool Management (Option #93)

Udvidet værktøjs-styring

Python-baseret

Spindle Synchronism (Option #131)

Spindelsynkronløb

Synkroløb af fræsespindel og drejespindel

Remote Desktop Manager (Option #133)

Fjernbetjening ekstern computer

- Windows på en separat computer enhed
- Inkorporeres i brugeroverfladen af TNC

Synchronizing Functions (Option #135)

Synkroniseringsfunktion

Realtids-koblingsfunktion (Real Time Coupling - RTC)

Kobling af akser

Cross Talk Compensation – CTC (Option #141)

Kompensation af aksekoblinger

- Påvisning af dynamisk betinget positionsafvigelse gennem akseacceleration
- Kompensation af TCP (Tool Center Point)

Position Adaptive Control – PAC (Option #142)

Adaptiv positioneringaregulering

- Tilpasning af Regelparameter i afhængighed af stillingen af akse i arbejdsrummet
- Tilpasning af Regelparameter i afhængighed af hastigheden eller accelerationen af en akse

Load Adaptive Control – LAC (Option #143)

Adaptiv lastregulering

- Registrerer automatisk emnet masse og friktion kræfter
- Tilpasning af styreparameter i afhængighed af den aktuelle masse af emnet

Active Chatter Control – ACC (Option #145)

Aktiv vibrationsregulering

Fuldautomatisk funktion for vibrationsdæmpning under bearbejdning

Udviklingsstand (Upgrade-funktioner)

Udover software-optioner bliver væsentlige videreudviklinger af TNC-softwaren styret med upgrade-funktionen, den såkaldte **Feature Content Level** (eng. begreb for udviklingsstand). Funktioner der ligger under FCL, står ikke automatisk til rådighed, hvis De til Deres TNC har fået en software-update.



Når De modtager en ny maskine, så står alle upgrade-funktioner til Deres rådighed omkostningsfrit.

Upgrade-funktioner er kendetegnet i håndbogen med **FCL n**, hvor **n** kendetegner det fortløbende nummer for udviklingsstanden.

De kan med et nøgletal som kan købes varigt frigive FCL-funktioner. Herfor skal De sætte Dem i forbindelse med maskinfabrikanten eller med HEIDENHAIN.

Forudset anvendelsesområde

TNC'en svarer til klasse A ifølge EN 55022 og er hovedsageligt forudset til brug i industriområder.

Retslige anvisninger

Dette produkt bruger Open Source Software. Yderligere informationer finder De på styringen under

- ▶ Driftsart indlagring/editering
- ▶ MOD-funktion
- ▶ Softkey **LICENS ANVISNINGER**

Nye funktioner

Nye Funktioner 34059x-02

DXF-filer kan nu direkte blive åbnet på TNC'en, for derfra at ekstrahere konturer og punktmønstre ("Programmering: Dataovertagelse fra CAD-filer", Side 255).

Den aktive værktøjsakses-retning kan nu i manuel drift sættes som aktiv ved håndjuloverførsel som virtuel akse "Overløjring med håndhjuls-positionering under programafviklingen: M118", Side 375

Maskinfabrikanten kan nu efter behag overvåge definerbare områder på maskinen for kollisioner ("Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40)", Side 387).

Skrivning og læsning af tabeller er kun muligt med frit definerbar tabeller ("Frit definerbare tabeller", Side 422).

Der er blevet indført funktionen automatisk tilspændingsstyring AFC (Adaptive Feed Control) ("Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)", Side 394).

Ny Tastsystem-cyklus 484 for kalibrering af det trådløse tastsystem TT 449 (se bruger-håndbogen cyklen).

De nye håndjul HR 520 og HR 550 FS bliver understøttet ("Kør med elektronisk håndjul", Side 514).

Ny bearbejdningscyklus 225 graving (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Ny Software-Option Aktiv Vibrations Dæmpning ACC ("Aktiv Vibrations Dæmpning ACC (Option #145)", Side 406).

Nye manuelle tastecyklus "Midterakse som henføringspunkt" ("Midterakse som henføringspunkt", Side 562).

Ny funktion for til rundning af hjørner ("Hjørnerunding: M197", Side 381).

Den eksterne tilgang til TNC'en kan kun spærres via MOD-funktion ("Ekstern adgang", Side 613).

Ændrede Funktioner 34059x-02

I værktøjstabellerne er det maksimale antal tegn, for feltet NAME og DOC, forhøjet fra 16 til 32 ("Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172).

Værktøjs-tabellen er blevet udvidet med kolonneAFC og ACC ("Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172).

Betingelserne og positionsforholdet, ved manuelle tastecyklus, er blevet forbedret ("Anvend 3D-Tastesystem ", Side 540).

I Cykluser kan De med funktionen PREDEF nu også overføre en værdi i en Cyklus-parameter (se brugerhåndbogen Cyklus-Programmering).

Statusvisning er udvidet i kolonne AFC ("Yderlig Status-visning", Side 79).

Drejefunktionen FUNCTION TURNDATA SPIN er udvidet i indlæsningsmuligheden for den maksimale værdi ("Programmer hastighed", Side 486).

Ved KinematicsOpt-Cyklus er følgende forbedringer gennemført (se bruger-håndbogen cyklus-programmering):

Ved Cyklus 257 Rund-Tap-fræsning, er der nu en parameter tilrådighed, med hvilken De kan fastlægge en tilkørselsposition til Tappen (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)

Ved Cyklus 256 Rund-Tap-fræsning, er der nu en parameter tilrådighed, med hvilken De kan fastlægge en tilkørselsposition til Tappen (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)

Med den manuelle Tastecyklus "Grunddrejning" kan emnefladen nu også udlignes via borddrejning ("Skråt liggende emne, kompensering med en borddrejning ", Side 554)

Nye Funktioner 34059x-04

Ny speciældriftart FRIKØRSEL ("Frikøre efter strømudfald", Side 599).

Ny Simulationsgrafik ("Grafiken ", Side 580).

Ny MOD-Funktion "Værktøjs-indsatsfiler" indenfor gruppen maskin-indstillinger ("Værktøjs-indsatsfil", Side 615).

Ny MOD-Funktion "Sæt Systemtid" indenfor gruppen maskin-indstillinger ("Indstille systemtid", Side 616).

Ny MOD-Gruppe "Grafik-Indstilling" ("Grafik-Indstilling", Side 612).

Med den nye Syntax for adaptive tilspændingsregulering AFC kan de starte eller slutte indlæringskridt ("Gennemføre læreskridt", Side 398).

Med den nye skærerdataberegner kan de beregne spindelomdringer og tilspænding ("Skæredataberegner", Side 148).

I Funktion FUNCTION TURNDATA kan nu også virkemåden af værktøjs-korrektur fastlægges ("Værktøjs-korrektur i programmet", Side 492).

Funktionen aktive vibrations dæmpning ACC kan De nu også aktiverer og de-aktiverer via en Softkey ("AFC aktivere/deaktivere", Side 407).

Ved en springbefaling kan nye når/hvis-beslutninger indføres ("Programmering af betingede spring", Side 304).

Tegnsætningen i bearbejdningscyklus Graving, er udvidet med Umlaute og diameter tegn (se bruger-håndbog Cyklus-programmering).

Ny bearbejdningscyklus 275 Virvelfræsning (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Ny bearbejdningscyklus 233 Planfræsning (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

I Borecyklus 200, 203 og 205 blev parameter Q395 HENFP. DYBDE indført, for at evaluerer T-VINKEL (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Tastecyklus 4 MÅLING 3D er blevet indført (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Ændret Funktioner 34059x-04

Drejeværktøjs-Tabellen er udvidet med kolonne NAVN ("Værktøjsdata", Side 493).

I en NC-blok er kun op til 4 M-funktioner tilladt ("Grundlag", Side 364).

I lommeregneren er der blevet indført ny Softkey til overfør værdi ("Betjening", Side 146).

Restvejsvisning kan nu også vises i Indlæse-system ("Vælg positionsvisning", Side 617).

Cyklus 241 ENKEL-RIFLET-DYBDEBORING er blevet udvidet med flere indlæseparameter (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Cyklus 404 er blevet udvidet med parameter Q305 (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

I gevindfræse-cyklus 26x er Tilkørselstilspænding blevet indført (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

I Cyklus 205 Universal-dybdeboring kan der nu defineres en tilbageføring i parameter Q208 (se bruger-håndbogen cyklus-programmering).

Nye Funktioner 34059x-05

Vejeværktøjsstyring er udvidet med kolonne PITCH ("Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172).

Drejeværktøjs-tabellen er blevet udvidet med kolonne YL og DYL ("Værktøjsdata", Side 493).

I værktøjsstyring kan nu indføres flere linjer ved tabelafslutning ("Værktøjsstyring (Option #93)", Side 190).

For program-test kan en vilkårlig drejeværktøjs-tabel vælges ("Program-test", Side 591).

Programmer med endelsen .HU og .HC kan vælges og bearbejdet i alle driftsarter.

Funktionen **VÆLG PROGRAM** og **VALGTE PROGRAM KALD** blev indført ("Kald af et vilkårligt program som underprogram", Side 282).

Ny funktion **FEED DWELL** til programmering af gentagende dvæletider ("Dvæletid FUNKTION FEED DVÆLE", Side 427).

FN 18-Funktionen blev udvidet ("FN 18: SYS-DATUM READ - Læs Systemdata", Side 316).

Funktionen DCM kan aktiveres og deaktiveres fra NC-Program ("Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning", Side 392).

Med sikkerhedssoftware SELinux kan USB-dataopsamler spærres ("Sikkerhedssoftware SELinux", Side 93).

Maskinparameter posAfterContPocket blev indført, som indflyverer på Positioneringen efter en SL-Cyklus ("Maskinspecifikke brugerparameter", Side 640).

I MOD-Menu kan der defineres beskyttelseszoner ("Indgiv kørselsgrænse", Side 614).

Skrivebeskyttelse af enkelte linjer i Preset-tabel er muligt ("Gemme henføringspunkter i preset-tabellen", Side 531).

Ny manuel tastefunktion til udligning af plan ("Overfør 3D-Grunddrejning", Side 556).

Ny funktion for tilpasning af bearbejdningsplan uden drejeakse ("Sving bearbejdningsplan uden drejeakse", Side 452).

Åbning af CAD-Filer uden Option #42 muligt ("CAD-Viewer", Side 257).

Ny Software-Option #131 Spindel Synchronism ("Software-optioner", Side 8).

Ændret Funktioner 34059x-05

Tilspændingsindlæsning FZ og FU i Tool-Call-Satz muligt ("Kald værktøjs-data", Side 183).

Ved værktøjsvalg viser styringen i et pop-up vindue også kolonnen XL og ZL fra drejeværktøjstabellen ("Værktøjskald", Side 491).

Indlæseområdet af kolonne DOC i pladstabellen blev udvidet til 32 tegn ("Plads-tabel for værktøjs-veksler", Side 180).

Befalingen FN 15, FN 31, FN 32, FT og FMAXT lavet af tidligere styringer giver ikke mere ERROR-blok ved import. Ved simulering eller afvikling af et NC-program med sådan en befaling afbryder styringen NC-programmet med en fejlmeddelelse, der støtter Dem, i at finde en alternativ realisering.

Yderlige funktioner M104, M105, M112, M114, M124, M134, M142, M150, M200 - M204 fra tidligere styringer giver ikke mere ERROR-blok ved import. Ved simulering eller afvikling af et NC-program med denne hjælpefunktion, afbryder styringen NC-programmet med en fejlmeddelelse, der støtter Dem, i at finde en alternativ realisering ("Sammenlign: Hjælpefunktion", Side 678).

Den største output filstørrelse med FN 16: F-PRINT er forhøjet fra 4kB til 20 kB.

Preset-tabellen Preset.PR er i driftsart programmering skrivebeskyttet ("Gemme henføringspunkter i preset-tabellen", Side 531).

Indlæsningsområdet for Q-parameter liste til definition af fane QPARA i statusvindue omfatter 132 indlæsningssteder ("Q-parameter visning (fane QPARA)", Side 84).

Manuel kalibrering af tastesystemet med lille forpositionering ("3D-Tastesystem kalibrer ", Side 546).

Positionsvisningen tilgodeser de i Tool-Call-blok programmerede overstørrelse vlagbar som overmål af emne eller værktøj ("Delta-værdier for længde og radier", Side 171).

I enkeltblok arbejder styringen med punktmønster cyklus og CYCL CALL PAT hver enkelt punkt ("Programafvikling", Side 594).

En reboot af styringen er ikke mere med tasten **END**, men er mulig med Softkey **NY START** ("Udkoble", Side 512).

I manuel drift viser styringen banetilspænding ("Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M", Side 524).

Drejning i manuel drift deaktiveret, kun mulig med 3D-ROT-menu ("Aktivering af manuel transformation", Side 569).

Maskinparameter maxlineGeoSearch blev fra maksimal forhøjet 100000 ("Maskinspecifikke brugerparameter", Side 640).

Navnet på Software-Optionen #8, #9 und #21 er blevet ændret ("Software-optioner", Side 8).

Nye og ændre Cyklus-funktioner 34059x-05

Ny Cyklus **880 TANDHJUL SNAEKKEF.** (Option #50)

Ny Cyklus **292 IPO.-DREHEN KONTUR** (Option #96)

Ny Cyklus **291 IPO.-DREHEN KOPPLUNG** (Option #96)

Ny Cyklus **239 OVERFOR LOAD** for LAC (Load Adapt. Control)

Lastafhængig tilpasning af styringsparameter (Option #143)

Cyklus **270** blev tilføjet

Cyklus **39 CYL.OVERFLADE KONTUR** blev tilføjet (Option #1)

Tegnsætning i bearbejdningscyklus **225 GRAVERE** blev udvidet med CE-tegn, ß, @-tegn og systemtid

Cyklus **252-254** blev udvidet med den optionelle parameter Q439

Cyklus **22 UDFRAESNING** blev udvidet med options Parameter Q401, Q404

Cyklus **484 KALIBRERE IR-TT** blev udvidet med options Parameter Q536

Cyklen **841 SIMPLE REC. DREJ., RADIAL RET., 842**

ENH.REC.DREJN, RAD., 851 SIMPEL REC DREJN, AX, 852

ENH.REC.DREJN, AX. blev udvidet med indstikstilspænding Q488

Eksenter drejning med Cyklus **800 TILPASSE DREJESYSTEM** er mulig med Option #50

Indholdsfortegnelse

1	Første skridt med TNC 640.....	51
2	Introduktion.....	71
3	Programmering: Grundlaget, Fil-styring.....	97
4	Programmering: Programmeringshjælp.....	141
5	Programmering: Værktøjer.....	167
6	Programmering: Kontur programmering.....	203
7	Programmering: Dataovertagelse fra CAD-filer.....	255
8	Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser.....	275
9	Programmering: Q-parametre.....	293
10	Programmering: Hjælpe-funktioner.....	363
11	Programmering: Specialfunktioner.....	383
12	Programmering: Flerakse bearbejdning.....	429
13	Programmering: Palette-styring.....	475
14	Programmering: Drejebearbejdninger.....	481
15	Manuel drift og opretning.....	509
16	Positionering med manuel indlæsning.....	573
17	Program-test og programafvikling.....	579
18	MOD-funktioner.....	609
19	Tabeller og oversigter.....	639

1	Første skridt med TNC 640.....	51
1.1	Oversigt.....	52
1.2	Indkobling af maskinen.....	52
	Kvittere en strømafbrydelse og kørsel til referencepunkter.....	52
1.3	Den første del programmering.....	53
	Vælg den rigtige driftsart.....	53
	De vigtigste betjeningsselementer i TNC'en.....	53
	Åbne et nyt program/fil-styring.....	54
	Definere et råemne.....	55
	Programopbygning.....	56
	Programmere en simpel kontur.....	57
	Fremstille et cyklusprogram.....	60
1.4	Test den første del grafisk.....	62
	Vælg den rigtige driftsart.....	62
	Vælg værktøjs-tabel for program-testen.....	62
	Vælg programmet, som De vil teste.....	63
	Vælg billedskærm-opdeling og billede.....	63
	Starte program-testen.....	64
1.5	Indrette værktøjer.....	65
	Vælg den rigtige driftsart.....	65
	Forberede og opmåle værktøjer.....	65
	Værktøjs-tabellen TOOL.T.....	66
	Plads-tabellen TOOL_PTCH.....	67
1.6	Indretning af emne.....	68
	Vælg den rigtige driftsart.....	68
	Opspænding af emnet.....	68
	Henføringspunkt-fastlægges med 3D-tastesystem.....	69
1.7	Afvikle det første program.....	70
	Vælg den rigtige driftsart.....	70
	Vælg programmet, som De vil afvikle.....	70
	Starte program.....	70

2	Introduktion.....	71
2.1	TNC 640.....	72
	Programmering: HEIDENHAIN-Klartext-Dialog og DIN/ISO.....	72
	Kompatibilitet.....	72
2.2	Billedskærm og betjeningsfelt.....	73
	Billedeskærm.....	73
	Fastlæg billedeskærm-opdeling.....	73
	Betjeningsfelt.....	74
2.3	Driftsarter.....	75
	Manuel drift og El. håndhjul.....	75
	Positionering med manuel indlæsning.....	75
	Programmering.....	76
	Program-test.....	76
	Programafvikling og programafvikling enkeltblok.....	blokfølge 77
2.4	Statusvisning.....	78
	Generel Status-visning.....	78
	Yderlig Status-visning.....	79
2.5	Window-Manager.....	86
	Task-liste.....	87
2.6	Remote Desktop Manager (Option #133).....	88
	Introduktion.....	88
	Konfigurer forbindelse – Windows Terminal Service.....	89
	Konfigurer forbindelse – VNC.....	91
	Starte og afbryde forbindelse.....	92
2.7	Sikkerhedssoftware SELinux.....	93
2.8	Tilbehør: 3D-tastsystemer og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN.....	94
	3D-tastesystem.....	94
	Elektroniske håndhjul HR.....	95

3	Programmering: Grundlaget, Fil-styring.....	97
3.1	Grundlaget.....	98
	Længdemålesystemer og referencemærker.....	98
	Henføringssystem.....	98
	Henføringssystem på fræsemaskine.....	99
	Aksebetjelse på fræsemaskinen.....	99
	Polarkoordinater.....	100
	Absolut og inkremental Emne-Positionen.....	101
	Vælg henføringspunkt.....	102
3.2	Åben og indgiv Program.....	103
	Opbygning af et NC-Program i HEIDENHAIN-Klartext-Format.....	103
	Definere råemne: BLK FORM.....	104
	Nyt bearbejdnings-program åbnes.....	107
	Værktøjs-bevægelse i Klartext-Dialog programmering.....	108
	Overfør aktuel-position.....	110
	Program editering.....	111
	Søgefunktionen i TNC'en.....	114
3.3	Filstyring: Grundlag.....	115
	Filer.....	115
	Vise eksternt fremstillede filer på TNC'en.....	117
	Datasikring.....	117

3.4 Arbejd med Fil-styring..... 118

Bibliotek.....	118
Stier.....	118
Oversigt: Funktion med fil-styringen.....	119
Kald filstyring.....	120
Vælg drev, biblioteker og filer.....	121
Fremstil nyt bibliotek.....	122
Fremstil ny Fil.....	122
Kopier enkelte Filer.....	122
Kopiering af filer i et andet bibliotek.....	123
Kopier Tabel.....	124
Kopier Bibliotek.....	125
Udvælg en af de sidst valgte filer.....	125
Slet Fil.....	126
Slet bibliotek.....	126
Marker Filer.....	127
Overfør Fil.....	127
Overfør Fil.....	128
Øvrige funktioner.....	128
Hjælpetools for styring af eksterne fil-typer.....	129
Dataoverførsel til/fra en ekstren Disk.....	136
TNC'en på netværk.....	137
USB-udstyr til TNC'en.....	138

4	Programmering: Programmeringshjælp.....	141
4.1	Inføje kommentarer.....	142
	Anvendelse.....	142
	Kommentar under programindlæsningen.....	142
	Indføj kommentar senere.....	142
	Kommentar i egen blok.....	142
	Funktioner ved editering af kommentarer.....	143
4.2	Fremstilling af NC-programmet.....	144
	Syntaksfremhævning.....	144
	Scrollbar.....	144
4.3	Program struktur.....	145
	Definition, anvendelsesmulighed.....	145
	Vis inddelings-vindue/skift aktivt vindue.....	145
	Indfør Inddelings-blok i program-vindue.....	145
	Vælg blokke i inddelings-vindue.....	145
4.4	Lommeregneren.....	146
	Betjening.....	146
4.5	Skæredataberegner.....	148
	Anvendelse.....	148
4.6	Programmer-Grafik.....	151
	Medfør / ikke medfør programmerings-grafik.....	151
	Fremstilling af programmerings-grafik for et bestående program.....	152
	Ind og udblænding af blok-numre.....	153
	Sletning af grafik.....	153
	Indblænde gitterlinier.....	153
	Udsnitforstørrelse eller formindskelse.....	154

4.7 Fejlmelding..... 155

Vise fejl.....	155
Åbne fejlvindue.....	155
Lukke fejlvindue.....	155
Udførlige fejlmeldinger.....	156
Softkey INTERNE INFO.....	156
Slette fejl.....	157
Fejlprotokol.....	157
Tasteprotokol.....	158
Anvisningstekster.....	159
Gemme service-filer.....	159
Kalde hjælpesystemet TNCguide.....	159

4.8 Kontekstsensitiv hjælpesystem TNCguide..... 160

Anvendelse.....	160
At arbejde med TNCguide`en.....	161
Download aktuelle hjælpefiler.....	165

5 Programmering: Værktøjer..... 167

5.1 Værktøjshenførte indlæsninger..... 168

Tilspænding F..... 168

Spindelomdrejningstal S..... 169

5.2 Værktøjsdata..... 170

Forudsætning for værktøjs-korrektur..... 170

Værktøjsnummer, Værktøjsnavn..... 170

Værktøjslængde L..... 170

Værktøjsradius R..... 170

Delta-værdier for længde og radier..... 171

Indlæse værktøjs-data i et program..... 171

Indgiv Værktøjs-data i tabellen..... 172

Importere værktøjs-tabeller..... 179

Plads-tabel for værktøjs-veksler..... 180

Kald værktøjs-data..... 183

Værktøjsveksel..... 185

Værktøjs-brugs-test..... 187

Værktøjsstyring (Option #93)..... 190

5.3 Værktøjskorrektur..... 198

Introduktion..... 198

Værktøjskorrektur..... 198

Værktøjs-Radiuskorrektur..... 199

6	Programmering: Kontur programmering.....	203
6.1	Værktøjsbevægelse.....	204
	Banefunktionen.....	204
	Fri kontur-programmering FK.....	204
	Hjælpefunktioner M.....	204
	Underprogrammer og programdel-gentagelser.....	205
	Programmering med Q-parametre.....	205
6.2	Grundlaget for banefunktioner.....	206
	Programmere en værktøjsbevægelse for en bearbejdning.....	206
6.3	Tilkør og forlad kontur.....	210
	Start- og slutpunkt.....	210
	Oversigt: Baneformer for tilkørsel og frakørsel af kontur.....	212
	Vigtige positioner ved til- og frakørsel.....	213
	Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT.....	215
	Kørsel ad en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN.....	215
	Tilkørsel til en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT.....	216
	Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retlinie-stykke: APPR LCT.....	217
	Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT.....	218
	Frakørsel ad en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN.....	218
	Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT.....	219
	Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retliniestykke: DEP LCT.....	219
6.4	Banebevægelse - retvinklet Koordinater.....	220
	Oversigt over banrfunktioner.....	220
	ligelinje L.....	221
	Indføj affasning mellem to retlinier.....	222
	Hjørne-runding RND.....	223
	Cirkelmidtpunkt CC.....	224
	Cirkelbane C om Cirkelmidtpunkt CC.....	225
	Cirkelbane CR med fastlagte Radius.....	226
	Cirkelbane CT med tangential tilkørsel.....	228
	Eksempel: Retliniebevægelse og affasning kartesisk.....	229
	Eksempel: Cirkelbevægelse kartesisk.....	230
	Eksempel: Helcirkel kartesisk.....	231

6.5 Banebevægelser-Polarkoordinater..... 232

Oversigt.....	232
Polarkoordinat-oprindelse: Pol CC.....	233
ligelinje LP.....	233
Cirkelbane CP om Pol CC.....	234
Cirkelbane CT med tangential tilkørsel.....	234
Skruelinie (Helix).....	235
Eksempel: Retliniebevægelse polar.....	237
Eksempel: Helix.....	238

6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK..... 239

Grundlaget.....	239
Grafik i FK-Programmering.....	241
Åben FK-Dialog.....	242
Pol for FK-programmering.....	242
Frit programmer retlinie.....	243
Frit programmer Cirkelbane.....	244
Indgivelsesmuligheder.....	245
Hjælpepunkter.....	247
Relativ henføring.....	248
Eksempel: FK-programmering 1.....	250
Eksempel: FK-programmering 2.....	251
Eksempel: FK-programmering 3.....	252

7	Programmering: Dataovertagelse fra CAD-filer.....	255
7.1	Billedeskærmopdeling CAD-Viewer og DXF-Konverter.....	256
	Billedeskærmopdeling CAD-Viewer hhv. DXF-Konverter.....	256
7.2	CAD-Viewer.....	257
	Anvendelse.....	257
7.3	DXF-Konverter (Option #42).....	258
	Anvendelse.....	258
	Arbejde med DXF-konverter.....	259
	Åbne DXF-fil.....	259
	Grundindstilling.....	260
	Layer indstilling.....	262
	Fastlæg henføringspunkt.....	263
	Vælg kontur og gem.....	265
	Vælg bearbejdningsposition og gem.....	269

8	Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser.....	275
8.1	Kendetegn for underprogrammer og programdel-gentagelser.....	276
	Label.....	276
8.2	Underprogrammer.....	277
	Arbejds måde.....	277
	Programmerings-anvisninger.....	277
	Programmering af et underprogram.....	278
	Kald af et underprogram.....	278
8.3	Programdel-gentagelse.....	279
	Label.....	279
	Arbejds måde.....	279
	Programmerings-anvisninger.....	279
	Programmering af programdel-gentagelser.....	280
	Kald af programdel-gentagelse.....	280
8.4	Vilkårlig program som underprogram.....	281
	Oversigt over softkeys.....	281
	Arbejds måde.....	281
	Programmerings-anvisninger.....	281
	Kald af et vilkårligt program som underprogram.....	282
8.5	Sammenkædninger.....	284
	Sammenkædningsarter.....	284
	Sammenkædningsdybde.....	284
	Underprogram i underprogram.....	285
	Gentage programdel-gentagelser.....	286
	Underprogram gentagelse.....	287
8.6	Programmerings-eksempler.....	288
	Eksempel: Konturfræsning med flere fremrykninger.....	288
	Eksempel: Hulgrupper.....	289
	Eksempel: Hulgruppe med flere værktøjer.....	291

9	Programmering: Q-parametre	293
9.1	Princip og Funktionsoversigt	294
	Programmereringsanvisninger	296
	Kald Q-Parameter-Funktionen	297
9.2	Delefamilien – Q-parametere stedet for talværdier	298
	Anvendelse	298
9.3	Beskrive konturen ved matematiske funktioner	299
	Anvendelse	299
	Oversigt	299
	Programmering af grundregnearter	300
9.4	Vinkelfunktion	301
	Definitioner	301
	Programmering af vinkelfunktioner	301
9.5	Cirkelberegning	302
	Anvendelse	302
9.6	Hvis/så-beslutning med Q-Parameter	303
	Anvendelse	303
	Ubetingede spring	303
	Anvendte forkortelser og begreber	303
	Programmeringer af betingede spring	304
9.7	Kontrollere og ændre Q-parameter	305
	Fremgangsmåde	305
9.8	Øvrige funktioner	307
	Oversigt	307
	FN 14: ERROR - Udlæs fejlmelding	308
	FN16: F-PRINT – Udlæs tekst og Q-Parameter-værdier formateret	312
	FN 18: SYS-DATUM READ - Læs Systemdata	316
	FN 19: PLC -overfør værdi til PLC	325
	FN 20: WAIT FOR: - NC og PLC synkronisering	325
	FN 29: PLC - overfør værdi til PLC	326
	FN 37: EXPORT	326

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner.....327

Introduktion.....	327
En transaktion.....	328
Programmere SQL-anvisninger.....	330
Oversigt over softkeys.....	330
SQL BIND.....	331
SQL SELECT.....	332
SQL FETCH.....	334
SQL UPDATE.....	335
SQL INSERT.....	335
SQL COMMIT.....	336
SQL ROLLBACK.....	336

9.10 Indlæse formel direkte.....337

Indlæsning af formel.....	337
Regneregler.....	339
Indlæse-eksempel.....	340

9.11 String-Parameter..... 341

Funktioner for stringforarbejdning.....	341
Tildele string-parametre.....	342
Programmereringsanvisninger.....	342
Programmereringsanvisninger.....	343
Programmereringsanvisninger.....	344
Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi.....	345
Programmereringsanvisninger.....	346
Fremskaffe længden af en string-parameter.....	347
Sammenlign alfabetisk rækkefølge.....	348
Læs Maskinparameter.....	349

9.12 Forbelagte Q-parameter..... 352

Værdier fra PLC'en: Q100 til Q107.....	352
Aktiv værktøjs-radius: Q108.....	352
Værktøjsakse: Q109.....	352
Spindeltilstand: Q110.....	353
Kølemiddelforsyning: Q111.....	353
Overlappingsfaktor: Q112.....	353
Målangivelser i et program: Q113.....	353
Værktøjs-længde: Q114.....	353
Koordinater efter tastning under programafvikling.....	354
Akt.-Sollværdi-afvigelse ved automatisk værktøjs-opmåling med TT 130.....	354
Transformation af bearbejdningsplanet med emne-vinklen: Koordinater beregnet af TNC'en for drejeaksen.....	354
Måleresultater fra tastsystem-cykler (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler).....	355

9.13 Programmerings-eksempler..... 357

Eksempel: Ellipse.....	357
Eksempel: Cylinder konkav cylinder med radiusfræser.....	359
Eksempel: Konveks kugle med skafffræser.....	361

10 Programmering: Hjælpe-funktioner.....	363
10.1 Indgiv Yderlig-Funktioner M og STOP.....	364
Grundlag.....	364
10.2 Yderlig-funktion for programafvikling-kontrol, spindel og kølemiddel.....	365
Oversigt.....	365
10.3 Yderlig-Funktion for koordinatangivelse.....	366
Programmere maskinhenførte koordinater: M91/M92.....	366
Kør i position i u-transformeret koordinat-system med transformeret bearbejdningsplan: M130.....	368
10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold.....	369
Bearbejdning af små konturtrin: M97.....	369
Komplet bearbejdning af åbne konturhjørner: M98.....	370
Tilspændingsfaktor for indstiksbevægelse: M103.....	371
Tilspænding i millimeter/spindel-omdrejning: M136.....	372
Tilspændingshastighed ved cirkelbuer: M109/M110/M111.....	372
Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120.....	373
Overlejring med håndhjuls-positionering under programafviklingen: M118.....	375
Kørsel væk fra konturen i værktøjsakse-retning: M140.....	377
Undertrykke tastsystem-overvågning: M141.....	379
Slette grunddrejning: M143.....	379
Løfter værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148.....	380
Hjørnerunding: M197.....	381

11 Programmering: Specialfunktioner.....	383
11.1 Oversigt specialfunktioner.....	384
Hovedmenu sprcialfunktioner SPEC FCT.....	384
Menu programspecifikationer.....	385
Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger.....	385
Definere forskellige klartext-funktioner.....	386
11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40).....	387
Funktion.....	387
Grafisk fremstilling af kollisionskrop.....	388
Kollisionsovervågning i de manuelle driftsarter.....	390
Kollisionsovervågning i programafviklings-driftsart.....	390
Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning.....	392
11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45).....	394
Anvendelse.....	394
Definere AFC-grundindstillinger.....	396
Gennemføre læreskridt.....	398
AFC aktivere/deaktivere.....	402
Protokolfil.....	403
Overvåge værktøjsbrud/værktøjsslitage.....	405
Overvåge spindelbelastning.....	405
11.4 Aktiv Vibrations Dæmpning ACC (Option #145).....	406
Anvendelse.....	406
AFC aktivere/deaktivere.....	407
11.5 Arbejde med parallelakserne U, V og W.....	408
Oversigt.....	408
FUNTION PARAXCOMP DISPLAY.....	409
FUNTION PARAXCOMP MOVE.....	409
FUNTION PARAXCOMP dekativer.....	410
FUNTION PARAXMODE.....	411
FUNTION PARAXMODE dekativer.....	412
Eksempel boring med W-akse.....	413
11.6 Filfunktioner.....	414
Anvendelse.....	414
Definere filoperationer.....	414

11.7 Definer Koordinat-Transformation..... 415

Oversigt.....	415
TRANS DATUM AKSE.....	415
TRANS DATUM TABLE.....	416
TRANS DATUM RESET.....	417

11.8 Tekst Fil fremstilles..... 418

Anvendelse.....	418
Åben og forlad en Tekst-Fil.....	418
Tekst editering.....	419
slet karakterer, ord og linier og indføj dem igen.....	419
Bearbejdning af tekstblokke.....	420
find tekstdele.....	421

11.9 Frit definerbare tabeller.....422

Grundlaget.....	422
Anlægge frit definerbare tabeller.....	422
Ændre tabelformat.....	423
skiftes mellem tabel- og formularvisning.....	424
FN 26: TAOPEN -Åbne frit definerbar Tabel.....	425
FN 27: TAPWRITE - Beskriv en frit definerbare Tabel.....	425
FN 28: TAPWRITE - Læs frit definerbare Tabel.....	426

11.10 Dvæletid FUNKTION FEED DVÆLE.....427

Programmer dvæletid.....	427
Tilbagefør dvæletid.....	428

12 Programmerin: Flerakse bearbejdning	429
12.1 Funktioner for fleraksebearbejdning	430
12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8)	431
Indledning	431
Oversigt	432
Definere PLANE-funktion	433
Positionsvisning	433
Tilbagestil PLAN-Funktion	434
Definer bearbejdningsplanet via rumvinkel: PLAN SPATIAL	435
Definer bearbejdningsplanet via rumvinkel: PLAN PROJECTED	437
Definer bearbejdningsplanet via Eulervinkel: PLAN EULER	438
Definer bearbejdningsplan via to vektorer: PLAN VECTOR	440
Definer bearbejdningsplanet via tre punkter: PLAN POINT	442
Definer bearbejdningsplanet via en enkelt inkremental rumvinkel: PLAN RELATIV	444
Definer bearbejdningsplanet via Aksevinkel: PLAN AXIAL	445
Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion	447
Sving bearbejdningsplan uden drejeakse	452
12.3 Dykfræsning i det svingede plan (Option #9)	453
Funktion	453
Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse	453
Dykfræsning med normalvektorer	454
12.4 Yderlig-funktion for drejeakser	455
Tilspænding i mm/min ved drejeakserne A, B, C: M116 (Option #8)	455
Kør vejoptimering drejeakse: M126	456
Reducer visning af drejeakser til en værdi under 360°: M94	457
Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Option #9)	458
Valg af svingakse: M138	461
Hensyntagen til maskin-kinematik'en i AKT/SOLL-positioner ved blokenden: M144 (Option #9)	462

12.5 FUNKTION TCPM (Option #9).....463

Funktion.....	463
Definere FUNCTION TCPM.....	464
Virkemåden af den programmerede tilspænding:.....	464
Fortolkning af de programmerede drejeakse-koordinater.....	465
Interpolationsart mellem start- og slutposition:.....	466
Tilbagestille FUNKTION TCPM.....	467

12.6 Tredimensionalt værktøjs-korrektur (Option #9).....468

Introduktion.....	468
Definition af en normeret Vektor.....	469
Tilladte værktøjsformer.....	470
Andre værktøjer anvender: Delta-værdi.....	470
3D-Korrektur uden TCPM.....	470
Planfræsning: 3D-Korrektur med TCPM.....	471
Perferi fræsning: 3D-radiuskorrektur med TCPM og radius-korrektur (RL/RR).....	472

13 Programmering: Palette-styring.....	475
13.1 Palette-styring.....	476
Anvendelse.....	476
Vælg Palette-Tabel.....	478
Forlade palette-fil.....	478
Afvikle Palette-Data.....	479

14 Programmering: Drejebearbejdninger.....	481
14.1 Drejebearbejdning på fræsemaskiner (Option #50).....	482
Introduktion.....	482
14.2 Basisfunktion (Option #50).....	483
Skift mellem fræsedrift / drejedrift.....	483
Grafisk fremstilling af dreje-bearbejdningen.....	485
Programmer hastighed.....	486
Tilspændingshastighed.....	487
14.3 Ubalance funktion (Option #50).....	488
Ubalance i drejedriften.....	488
Cyklus Mål ubalance.....	490
14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50).....	491
Værktøjskald.....	491
Værktøjs-korrektur i programmet.....	492
Værktøjsdata.....	493
Skæreradiuskorrektur SRK.....	498
14.5 Programfunktionen Drejning (Option #50).....	499
Indstikninger og fristik.....	499
Råemnesporing TURNDATA BLANK.....	505
Skrå drejebearbejdning.....	506

15 Manuel drift og opretning.....	509
15.1 Indkobl, Udkoble.....	510
Indkobling.....	510
Udkoble.....	512
15.2 Kør maskinaksen.....	513
Anvisning.....	513
Kør akse med ekstern retningstast.....	513
Positioner skridtvis.....	513
Kør med elektronisk håndhjul.....	514
15.3 Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M.....	524
Anvendelse.....	524
Indlæsning af værdier.....	524
Spindelomdr- og tilspænding ændre.....	525
Aktivere tilspændingsbegrænsning.....	525
15.4 Options sikkerhedskoncept (Funktional Safety FS).....	526
Generelt.....	526
Forklaringer til begreber.....	527
Kontroller akseposition.....	528
Aktivere tilspændingsbegrænsning.....	529
Yderlig statusvisning.....	529
15.5 Henføringssp.-forvaltning med Preset-Tabel.....	530
Anvisning.....	530
Gemme henføringsspunkter i preset-tabellen.....	531
Aktivere henføringsspunkt.....	537
15.6 Henføringsspunkt sættes uden 3D-tastesystem.....	538
Anvisning.....	538
Forberedelse.....	538
Fastlæg henføringsspunkt med skiftfræser.....	538
Brug Tastefunktion med mekanisk taster eller måleur.....	539

15.7 Anvend 3D-Tastesystem..... 540

Oversigt.....	540
Funktioner i Tastesystem-cykler.....	542
Vælg tastesystem-cyklus.....	544
Protokollering af måleværdier fra tastesystem-cykler.....	544
Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel.....	545
Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel.....	545

15.8 3D-Tastesystem kalibrer.....546

Introduktion.....	546
Kalibrering af den aktive længde.....	547
Kalibrer aktiv radius og udjævn tastesystem-centerforskydningen.....	548
Visning af kalibreringsværdier.....	552

15.9 Kompenser slidtage med 3D-tastesystem.....553

Introduktion.....	553
Overfør grunddrejning.....	554
Gemme en grunddrejning i preset-tabellen.....	554
Skrå liggende emne, kompensering med en borddrejning.....	554
Vise grunddrejning.....	555
Ophævelse af grunddrejning.....	555
Overfør 3D-Grunddrejning.....	556

15.10 Sæt henføringspunkt med 3D-tastesystem..... 558

Oversigt.....	558
Fastlæg henføringspunkt i en vilkårlig akse.....	558
Hjørne som henføringspunkt.....	559
Cirkelcentrum som henføringspunkt.....	560
Midterakse som henføringspunkt.....	562
Opmåle emner med 3D-tastesystem.....	563

15.11 Drejning af bearbejdningsplan (Option #8)..... 566

Anvendelse, arbejdsmåde.....	566
Kørsel til referencepunkter med transformerede akser.....	568
Positionsvisning i et transformeret system.....	568
Begrænsninger ved transformation af bearbejdningsplan.....	568
Aktivering af manuel transformation.....	569
Fastlæg den aktuelle værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning.....	570
Henføringspunkt-fastlæggelse i et transformeret system.....	571

16 Positionering med manuel indlæsning.....	573
16.1 Simpel programmering af emne og afvikling.....	574
Anvend positionering med manuel indlæsning.....	574
Sikre eller slette programmer fra \$MDI.....	577

17 Program-test og programafvikling.....	579
17.1 Grafiken.....	580
Anvendelse.....	580
Hastighed af Indstil Programm-Test.....	581
Oversigt: Visning.....	582
3D-fremstilling.....	583
Set fra oven.....	586
Fremstilling i 3 planer.....	586
Gentage en grafisk simulering.....	587
Vis værktøj.....	587
Bestemme bearbejdningstid.....	588
17.2 Fremstille råemne i arbejdsrummet.....	589
Anvendelse.....	589
17.3 Funktion til programvisning.....	590
Oversigt.....	590
17.4 Program-test.....	591
Anvendelse.....	591
17.5 Programafvikling.....	594
Anvendelse.....	594
Udføre et bearbejdnings-program.....	595
Afbryd bearbejdning.....	596
Kørsel med maskinakserne under en afbrydelse.....	597
Forsæt en programafvikling efter en afbrydelse.....	598
Frikøre efter strømudfald.....	599
Indtræd tilfældig i program (Blokafvikling).....	602
Gentilkørsel til konturen.....	604
17.6 Automatisk programstart.....	605
Anvendelse.....	605
17.7 Overspringe blokke.....	606
Anvendelse.....	606
Indføj „/“-tegn.....	606
Slet „/“-tegnet.....	606

17.8 Valgfrit programafviklings-stop.....	607

Anvendelse.....	607

18 MOD-funktioner.....	609
18.1 MOD-Funktion.....	610
Vælg MOD-Funktionen.....	610
Ændring af indstillinger.....	610
Forlad MOD-Funktionen.....	610
Oversigt MOD-Funktioner.....	611
18.2 Grafik-Indstilling.....	612
18.3 Maskinindstilling.....	613
Ekstern adgang.....	613
Indgiv kørselsgrænse.....	614
Værktøjs-indsatsfil.....	615
Vælg Kinematik.....	615
18.4 System-indstilling.....	616
Indstille systemtid.....	616
18.5 Vælg positionsvisning.....	617
Anvendelse.....	617
18.6 Vælg Målesystem.....	618
Anvendelse.....	618
18.7 Vis driftstider.....	618
Anvendelse.....	618
18.8 Software-Nummer.....	619
Anvendelse.....	619
18.9 Indgiv Password.....	619
Anvendelse.....	619

18.10 Opsæt datainterface.....	620
Serielle interface på TNC 640.....	620
Anvendelse.....	620
Indrette RS-232-interface.....	620
Indstilling af BAUD-RATE (baudRate).....	620
Indstilling af protokol (protocol).....	621
Indstilling af databits (dataBits).....	621
Kontrollere paritet (parity).....	621
Stop-Bits indstilles (stopBits).....	621
Handshake indstilles (flowControl).....	622
Filsystem for Filoperation (fileSystem).....	622
Block Check Character (bccAvoidCtrlChar).....	622
Tilstand af RTS-Linje (rtsLow).....	622
Forhold efter start af EXT definerer (noEotAfterEtx).....	623
Indstillinger for dataoverførsel med PC-software TNCserver.....	623
Vælg driftsart for det eksterne udstyr (fileSystem).....	623
Software for dataoverførsel.....	624
18.11 Ethernet-Interface.....	626
Indførsel.....	626
Tilslutningsmuligheder.....	626
TNC konfigurer.....	626
18.12 Firewall.....	632
Anvendelse.....	632
18.13 Konfigurer trådløs håndhjul HR 550 FS.....	635
Anvendelse.....	635
Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder.....	635
Indstil trådløs kanal.....	636
Indstil sendestyrke.....	636
Statistik.....	637
18.14 Indlæs Maskinkonfiguration.....	638
Anvendelse.....	638

19	Tabeller og oversigter.....	639
19.1	Maskinspecifikke brugerparameter.....	640
	Anvendelse.....	640
19.2	Stikforbindelse og tilslutningskabler for Data Interface.....	652
	Interface V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-apparater.....	652
	Fremmed udstyr.....	654
	Ethernet-interface RJ45-hunstik.....	654
19.3	Tekniske informationer.....	655
19.4	Oversigtstabeller.....	663
	Bearbejdningscykler.....	663
	Hjælpe-funktioner.....	664
19.5	Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530.....	666
	Sammenligning: Tekniske-data.....	666
	Sammenligning: Datainterface.....	666
	Sammenligning: Tilbehør.....	667
	Sammenligning: PC-software.....	667
	Sammenligning: Maskinspecifikke funktioner.....	668
	Sammenlign: Brugerfunktioner.....	668
	Sammenligning: Cykler.....	674
	Sammenlign: Hjælpefunktion.....	678
	Sammenligning: Tastsystem-cykler i driftsart manuel og el. håndhjul.....	680
	Sammenligning: Tastsystem-cykler for automatisk emne-kontrol.....	680
	Sammenligning: Forskelle ved programmering.....	682
	Sammenligning: Forskelle ved program-test, funktionalitet.....	686
	Sammenligning: Forskelle ved program-test, betjening.....	686
	Sammenligning: Forskelle ved manuel drift, funktionalitet.....	686
	Sammenligning: Forskelle ved manuel drift, betjening.....	688
	Sammenligning: Forskelle ved afvikling, betjening.....	688
	Sammenligning: Forskelle ved afvikling, kørselsbevægelser.....	689
	Sammenligning: Forskelle i MDI-drift.....	693
	Sammenligning: Forskelle ved programmeringsplads.....	694

1

**Første skridt med
TNC 640**

1.1 Oversigt

1.1 Oversigt

Dette kapitel skal hjælpe TNC-begynderen, til hurtigt at finde sig tilrette med betjeningen af TNC'en. Nærmere informationer om det pågældende tema finder De i den tilhørende beskrivelse, der altid bliver henvist til.

Følgende temaer bliver behandlet i dette kapitel:

- Indkobling af maskinen
- Den første del programmering
- Grafisk teste den første del
- Indrette værktøjer
- Indretning af emne
- Afvikle det første program

1.2 Indkobling af maskinen

Kvittere en strømafbrydelse og kørsel til referencepunkter



Indkoblingen og kørsel til referencepunkterne er maskinafhængige funktioner. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

- ▶ Indkoble spændingsforsyningen for TNC og maskine: TNC'en starter driftssystemet. Dette forløb kan vare nogle minutter. Herefter viser TNC'en i toplinjen på billedskærmen dialogen strømafbrydelse



- ▶ Tryk tasten CE: TNC'en oversætter PLC-programmet



- ▶ Indkoble styrespændingen: TNC'en kontrollerer funktionen for NØDSTOP og skifter til funktionen referencepunkt kørsel




- ▶ Overkør referencepunkter i den angivne rækkefølge: For hver akse trykkes den eksterne **START**-taste. Hvis De har absolute længde- og vinkelmåleudstyr på Deres maskine, bortfalder kørslen til referencepunkterne

TNC'en er nu driftsklar og befinder sig i driftsarten **manuel drift**.

Detaljerede informationer om dette tema

- Referencepunkt kørsel: se "Indkobling", Side 510
- Driftsarter: se "Programmering", Side 76

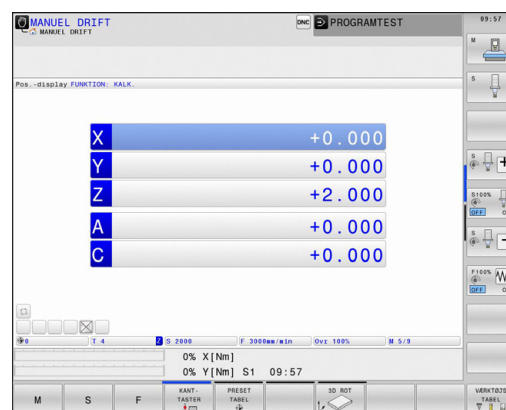

1.3 Den første del programmering

Vælg den rigtige driftsart

Programmer kan De udelukkende fremstille i driftsarten indlagring/editering:



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **programmering**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter: se "Programmering", Side 76

De vigtigste betjeningslementer i TNC'en

Taste	Funktioner for dialogføring
	Bekræft indlæsning og aktivér næste dialogspørgsmål
	Forbigå dialogspørgsmål
	Afslutte dialog for tidlig
	Afbryde dialog, forkast indlæsning
	Softkeys på billedskærmen, med hvilke De vælger funktion afhængig af den aktive driftstilstand

Detaljerede informationer om dette tema

- Fremstille og ændre programmer: se "Program editering", Side 111
- Tasteoversigt: se "Betjeningslementer for TNC'en", Side 2

Første skridt med TNC 640

1.3 Den første del programmering

Åbne et nyt program/fil-styring

PGM
MGT

- ▶ Tryk tasten **PGM MGT** : TNC'en åbner fil-styringen. Fil-styringen i TNC'en er opbygget på lignende måde som fil-styringen på en PC med Windows Explorer. Med Fil-styring styrer De data i den interne hukommelse i TNC'en

- ▶ De vælger med piltasterne mappen, i hvilken De vil åbne en ny fil

- ▶ Indgiv vilkårlig fil.navn med endelsen **.H**

ENT

- ▶ Bekræft med Tasten **ENT** : TNC'en spørger efter måleenheden på det nye program

MM

- ▶ Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMME.

FIL-NAVN	BYTE	STATUS	DATO	TID
DEF.H	382		18-12-2013	13:18:52
OFFICE.H	554		18-12-2013	13:18:52
EX11.H	1933		17-12-2013	09:56:38
EX16.H	987		18-12-2013	13:18:52
EX16_SL.H	1792		18-12-2013	13:18:52
EX18.H	833		18-12-2013	13:18:52
EX18_SL.H	1513		18-12-2013	13:18:52
EX4.H	1036		18-12-2013	13:18:52
HABERL.HC	685		18-12-2013	13:18:52
HEBEL.H	541		18-12-2013	13:18:52
KONTUR.HC	554		18-12-2013	13:18:52
Kontur.H	1536	S	13-12-2013	13:25:17
MEIGL.I	484		18-12-2013	13:18:52
PRGR.P	444		18-12-2013	13:18:52
P1.H	113		17-12-2013	19:23:01
P1.H	2697		18-12-2013	13:18:52
Ra-P1.H	6879		18-12-2013	13:18:52
RACH.N	481		18-12-2013	14:01:14
Rastplatte.h	4827		18-12-2013	13:18:52
Rastplatte.h.bak	6398		18-12-2013	13:18:52
Romet.H	289		18-12-2013	13:18:52
Schulter.h	3599		18-12-2013	13:18:52
STAT.H	479	M	18-12-2013	13:18:52
STAT.H	823		18-12-2013	13:18:52
TOIL.H	1288		17-12-2013	19:05:01
turbine.H	2065		18-12-2013	13:18:52
TURB.H	1388		17-12-2013	09:55:57
wheel.h	11195		18-12-2013	13:18:52
wheelplader.H	12678		18-12-2013	13:18:54
zeroshift.d	6557		18-12-2013	13:18:54

TNC'en genererer automatisk den første og sidste blok i programmet. Disse blokke kan De herefter ikke mere ændre.

Detaljerede informationer om dette tema



- Filstyring: se "Arbejd med Fil-styring", Side 118
- Fremstille et nyt program: se "Åben og indgiv Program", Side 103

Definere et råemne

Efter at De har åbnet et nyt program, kan De definere et rå-emne. Med et kasseformet eksempel definerer De ved indgivelse af MIN- og MAX-punkt, hver baseret på det valgte henføringspunkt.

Efter at De per softkey har valgt det ønskede rå-emne, gennemløber TNC'en automatisk rå-emne definitionen og spørger efter de påkrævede rå-emnedata:

- ▶ **Bearbejdningsplan i grafik: XY?:** Indlæs den aktive spindelakse. Z er lagt bagved som forindstilling, overfør med tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Minimum X:** Indlæs mindste X-koordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Minimum Y:** Indlæs mindste Y-koordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Minimum Z:** Indlæs mindste Z-koordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. -40, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Maximum X:** Indlæs største X-koordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. 100, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Maximum Y:** Indlæs største Ykoordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. 100, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Råemne-definition: Maximum Z:** Indlæs største Z-koordinat til råemnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med Tasten **ENT**

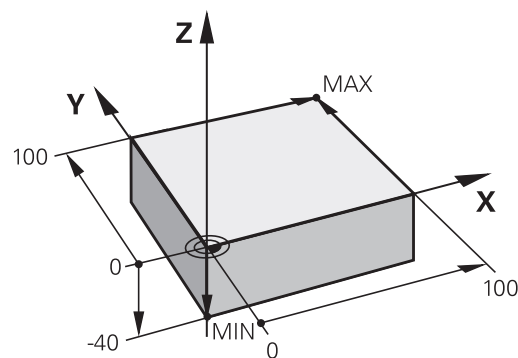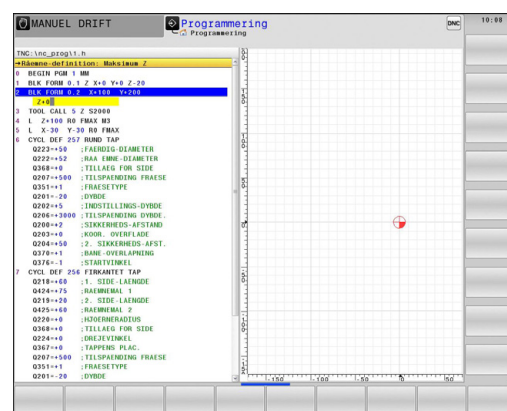

NC-blok eksempel

```
0 BEGIN PGM NY MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NY MM
```

Detaljerede informationer om dette tema

- Definere råemne: Side 107

1.3 Den første del programmering**Programopbygning**

Bearbejdningsprogrammer skal altid helst være opbygget på lignende måde. Det forbedrer oversigten, accelererer programmeringen og reducerer fejlkilder.

Anbefalet programopbygning ved enkle, konventionelle konturbearbejdnings

- 1 Kald værktøj, definere værktøjsakse
- 2 Frikøre værktøj
- 3 Forpositionere i bearbejdningsplanet i nærheden af konturstartpunkt
- 4 Forpositionere i værktøjsaksen over emnet eller lige som på dybden, om nødvendigt indkobles spindel/kølemiddel
- 5 Kørsel til kontur
- 6 Bearbejde kontur
- 7 Forlade kontur
- 8 Værktøj frikøres, program-slut

Detaljerede informationer om dette tema

- Konturprogrammering: se "Programmere en værktøjsbevægelse for en bearbejdning", Side 206

Anbefalet programopbygning ved enkle cyklusprogrammer

- 1 Kald værktøj, definere værktøjsakse
- 2 Værktøj frikøres
- 3 Definere bearbejdningsposition
- 4 Definere bearbejdningscyklus
- 5 Kalde cyklus, indkoble spindel/kølemiddel
- 6 Værktøj frikøres, program-slut

Detaljerede informationer om dette tema

- Cyklusprogrammering: Se bruger-håndbog Cyklus

Programopbygning konturprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... X... Y... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM
```

Programopbygning cyklusprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y...
  Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM
```

Programmere en simpel kontur

Den i billedet til højre viste kontur skal fræses en omgang med en dybde på 5mm. Råemnedefinitionen har De allerede fremstillet. Efter at De med en funktionstaste har åbnet en dialog, indlæser De alle de data TNC'en i toplinien på billedskærmen spørger efter.



- Kalde værktøj: De indlæser værktøjsdataerne. De bekræfter altid indlæsningen med tasten **ENT**, glem ikke værktøjsaksen **Z**



- Frikør værktøj: De trykker den orange aksetaste **Z** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250. Bekræft med tasten **ENT**

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten **ENT**: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT**: Kør i ilgang (**FMAX**)

- **Hjælpe-funktion M?** indlæs og bekræft med tasten **END** : TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- Værktøjet forpositioneres i bearbejdningsplanet: De trykker den orange aksetaste **X** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -20
- De trykker den orange aksetaste **Y** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -20. Bekræft med taste **ENT**.

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr.?** bekræft med tasten **ENT**: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT**: Kør i ilgang (**FMAX**)

- **Hjælpe-funktion M?** bekræft med tasten **END**: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- Kør værktøj i dybde: De trykker den orange aksetaste **Z** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -5. Bekræft med tasten **ENT**


- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten **ENT**: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** Indlæs positioneringstilspænding, f.eks. 3000 mm/min, bekræft med Tasten **ENT**


- **Hjælpe-funktion M ?** Spindel og kølemiddel indkobles, f.eks. **M13**, bekræft med Tasten **END** : TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- Kør til kontur: De trykker tasten **APPR/DEP**: TNC'en indblænder en softkey-liste med til- og frakørselsfunktioner

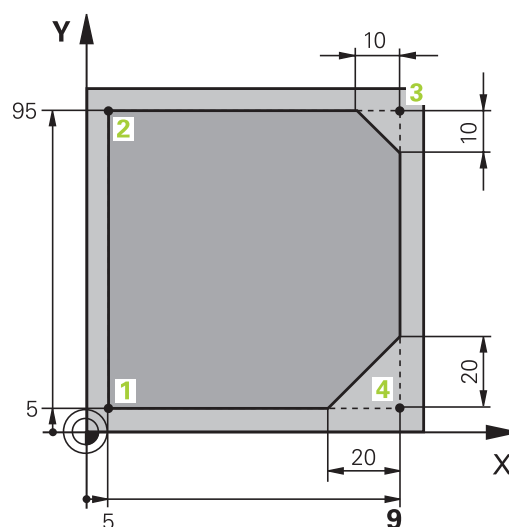

 1.3 Den første del programmering



- ▶ Vælg tilkørselsfunktion **APPR CT** : Indlæs koordinaterne for konturstartpunktet **1** i X og Y, f.eks. 5/5, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ **Midtpunktsvinkel?** Indlæs tilkørselsvinkel, f.eks. 90°, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Cirkelradius?** Indlæs tilkørslesradius, f.eks. 8 mm, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** Bekræft med softkey **RL**: Aktivere radiuskorrektur til venstre for den programmerede kontur
- ▶ **Tilspænding F=?** Indlæs bearbejdningstilspænding, f.eks. 700 mm/min, med Tasten **END** gemmes indlæsningen



- ▶ Bearbejde kontur, kør til konturpunkt **2**: Det er nok at indlæse indlæsningen for de ændrede informationer, altså kun Y-koordinat 95 og med tasten **END** gemme indlæsningen



- ▶ Kør til konturpunkt **3**: X-koordinat 95 indlæses og med tasten **END** gemme indlæsningen



- ▶ Definere fase på konturpunkt **3**: Indlæs fasebredde 10 mm, gem med tasten **END**



- ▶ Kør til konturpunkt **4**: Y-koordinat 5 indlæses og med tasten **END** gemmes indlæsningen



 
- ▶ Definere fase på konturpunkt **4**: Indlæs fasebredde 20 mm, gem med tasten **END**



- ▶ Kør til konturpunkt **1**: X-koordinat 5 indlæses og med tasten **END** gemme indlæsningen



- ▶ Forlade kontur



- ▶ Vælg frakørselsfunktion **DEP CT**
- ▶ **Midtpunktsvinkel?** Indlæs tilkørselsvinkel, f.eks. 90°, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Cirkelradius?** Indlæs tilkørslesradius, f.eks. 8 mm, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Tilspænding F=?** Indlæs positioneringstilspænding, f.eks. 3000 mm/min, bekræft med Tasten **ENT**
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Kølemiddel udkobles, f.eks. **M9**, bekræft med Tasten **END** : TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- ▶ Frikør værktøj: De trykker den orange aksetaste **Z** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250. Bekræft med tasten **ENT**
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten **ENT**: Ingen radiuskorrektur aktiveres
- ▶ **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT**: Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **HJÆLPE-FUNKTION M ? INDLÆS** M2 for program slut, bekræft med tasten **END**: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok

 
Detaljerede informationer om dette tema

- **Komplet eksempel med NC-blokke:** se "Eksempel: Retliniebevægelse og affasning kartesisk", Side 229
- Fremstille et nyt program: se "Åben og indgiv Program", Side 103
- Konturer tilkøre/forlade: se "Tilkør og forlad kontur", Side 210
- Kontur programmering: se "Oversigt over banrfunktioner", Side 220
- Programmerbare tilspændingsarter: se "Mulige tilspændingsindlæsninger", Side 109
- Værktøjsradiuskorrektur: se "Værktøjs-Radiuskorrektur ", Side 199
- Hjelpe-funktioner M: se "Yderlig-funktion for programafvikling-kontrol, spindel og kølemiddel ", Side 365



1.3 Den første del programmering

Fremstille et cyklusprogram

De i billedet til højre viste borer (dybde 20 mm) skal udføres med en standard borecyklus. Råemnedefinitionen har De allerede fremstillet.



- ▶ Kalde værktøj: De indlæser værktøjsdataerne. De bekræfter altid indlæsningen med tasten **ENT**, glem ikke værktøjsaksen
- ▶ Frikør værktøj: De trykker den orange aksetaste **Z** og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250. Bekræft med tasten **ENT**
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen Korr.?** bekræft med tasten ENT: Ingen radius-korrektur aktiveret
- ▶ **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT** : Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?**, bekræft med Tasten **END** : TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok
- ▶ Kald cyklusmenuen
- ▶ Vis borecykler
- ▶ Vælg standardborecyklus 200: TNC'en starter dialogen for cyklusdefinition. Indlæs alle de af TNC'en krævede parametre skridt for skridt, bekræft altid indlæsningen med tasten **ENT**. TNC'en viser i højre billedskærm yderligere en grafik, i hvilken den pågældende cyklusparameter er fremstillet
- ▶ Kald menuen for specialfunktioner
- ▶ Vis funktionen for punktbearbejdningen
- ▶ Vælg mønsterdefinition
- ▶ Vælg punktindlæsning: De indlæser koordinaterne for de 4 punkter, bekræft altid med tasten **ENT**. Efter indlæsning af det fjerde punkt gemmes blokken med tasten **END**
- ▶ Vis menuen for definition af cyklus-kaldet
- ▶ Afvikle borecyklus'en på det definerede mønster:
- ▶ **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT** : Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Spindel og kølemiddel indkobles, f.eks. **M13**, bekræft med Tasten **END** : TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok

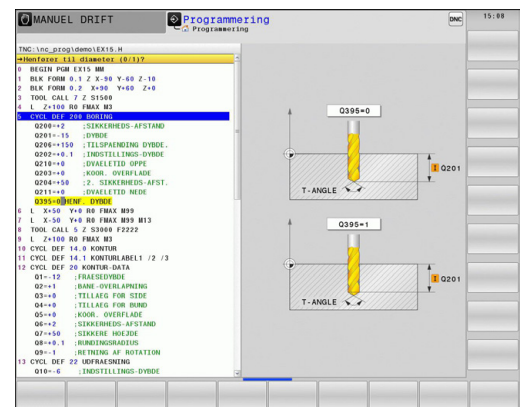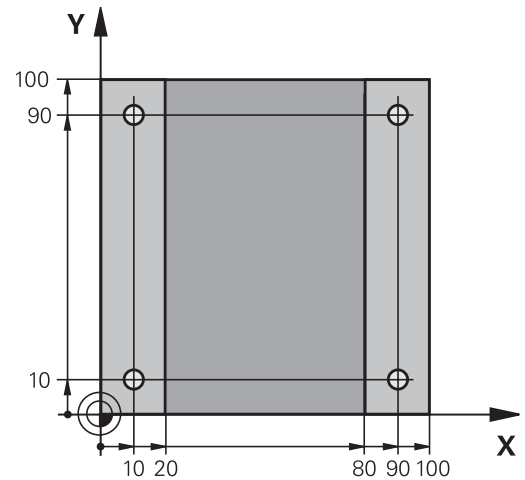



- ▶ IndlæsFrikør værktøj: Tryk den orange aksetast **Z**, og indgiv værdi for den position der skal køres til, f.eks. 250. Bekræft med tasten **ENT**
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen Korr.?** bekræft med tasten **ENT** : Ingen radiuskorrektur aktiveret
- ▶ **Tilspænding F=?** bekræft med tasten **ENT** : Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Indlæs**M2** for program slut, bekræft med tasten **END** : TNC'en gemmer den indgivne kørselsblok

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Definere bearbejdningspositioner
6 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus definition
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	
Q201=-20 ;DYBDE	
Q206=250 ;TILSPAENDING DYBDE.	
Q202=5 ;INDSTILLINGS-DYBDE	
Q210=0 ;DVAELETID OPPE	
Q203=-10 ;KOOR. OVERFLADE	
Q204=20 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	
Q211=0.2 ;DVAELETID NEDE	
Q395=0 ;HENF. DYBDE	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Spindel og kølemiddel ind, kald cyklus
8 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
9 END PGM C200 MM	

Detaljerede informationer om dette tema

- Fremstille et nyt program: se "Åben og indgiv Program", Side 103
- Cyklusprogrammering: Se bruger-håndbogen Cyklus,

Første skridt med TNC 640

1.4 Test den første del grafisk

1.4 Test den første del grafisk

Vælg den rigtige driftsart


Test af programmer kan ske i driftsarten **Program-Test**:



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **program-test**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: se "Driftsarter", Side 75
- Teste programmer: se "Program-test", Side 591

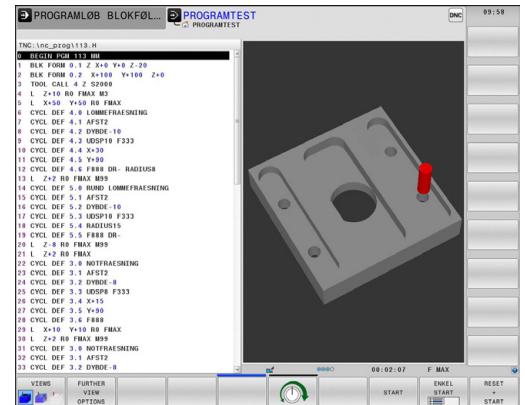

Vælg værktøjs-tabel for program-testen

Dette skridt skal De kun udføre, når De i driftsarten **program-test** endnu ikke har aktiveret en værktøjs-tabel.



- Tryk tasten **PGM MGT** : TNC'en åbner fil-styringen



- Tryk softkey **VÆLG TYPE** : TNC'en viser en softkeymenu for valg af fil-typen der skal vises



- Tryk softkey **DEFAULT**: TNC'en viser alle gemte filer i højre vindue



- Skub det lyse felt mod venstre til bibliotekerne



- Skriv i det lyse felt i fortegnelsen **TNC:\table**



- Skub det lyse felt mod venstre til filerne



- Skub det lyse felt til filen **TOOL.T** (aktive værktøjs-tabel), overtag med tasten **ENT**: **TOOL.T** får status **S** og er dermed aktiv for program-testen



- Tryk tasten **END** : Forlad fil-styring

Detaljerede informationer om dette tema

- Værktøjsstyring: se "Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172
- Teste programmer: se "Program-test", Side 591

Vælg programmet, som De vil teste



- ▶ Tryk tasten **PGM MGT** : TNC'en åbner fil-styringen



- ▶ Tryk softkey **SIDSTE FILER**: TNC'en åbner et overblændingsvindue med de sidst valgte filer
- ▶ Med piltasten vælges programmet, som De vil teste, overtag med tasten **ENT**

Detaljerede informationer om dette tema

- Vælg program: se "Arbejd med Fil-styring", Side 118

 
Vælg billedskærm-opdeling og billede



- ▶ Tryk tasten for valg af billedskærm-opdeling: TNC'en viser i softkey-listen de disponible alternativer.



- ▶ Tryk softkey **PROGRAM + GRAFIK**: TNC'en viser i den venstre billedskærmhalvdel programmet, i den højre billedskærmhalvdel råemnet



- ▶ Vælg Softkey **VIDERE VISNINGSOPTIONER**



- ▶ Fortsæt Softkeyliste og vælg med Softkey den ønskede visning

TNC'en tilbyder følgende visning:

Softkeys	Funktion
	Volumen visning
	Volumen visning og værktøjsvej
	Værktøjsvej



Detaljerede informationer om dette tema

- Grafikfunktioner: se "Grafiken ", Side 580
- Gennemføre program-test: se "Program-test", Side 591

1.4 Test den første del grafisk

Starte program-testen



- ▶ Tryk softkey **RESET + START**: TNC'en simulerer det aktive program, indtil en programmeret afbrydelse eller indtil enden af programmet
- ▶ Medens simuleringen kører, kan De med softkeys skifte billeder



- ▶ Tryk softkey **STOP**: TNC'en afbryder program-testen



- ▶ Tryk softkey **START**: TNC'en fortsætter program-testen efter en afbrydelse

Detaljerede informationer om dette tema

- Gennemføre program-test: se "Program-test", Side 591
- Grafikfunktioner: se "Grafiken ", Side 580
- Indstil simuleringshastighed: se "Hastighed af Indstil Programm-Test", Side 581

1.5 Indrette værktøjer

Vælg den rigtige driftsart


Værktøjer indrettes i driftsarten **manuel drift**:



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **manuel drift**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: se "Driftsarter", Side 75

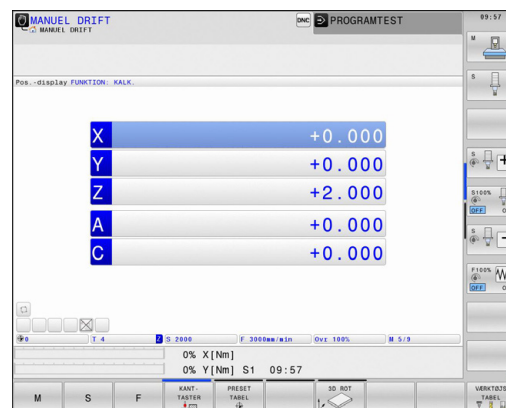

Forberede og opmåle værktøjer

 
- Opspænde de nødvendige værktøjer i den pågældende centrerpatron
- Ved opmåling med eksternt værktøjs-forindstillingsudstyr: Opmål værktøjer, notér længde og radius eller overfør direkte med et overførselsprogram til maskinen
- Ved opmåling på maskinen: gem værktøjer i en værktøjsveksler se Side 67

1.5 Indrette værktøjer

Værktøjs-tabellen TOOL.T

I værktøjs-tabellen TOOL.T (gemt fast under **TNC:\table**) gemmer De værktøjsdata som længde og radius, men også yderligere værktøjsspecifikke informationer, som TNC'en behøver for udførelsen af de mest forskelligartede funktioner.

For at indlæse værktøjsdata i værktøjs-tabellen TOOL.T, går De frem som følger:



- ▶ Vise værktøjstabellen: TNC'en viser værktøjs-tabellen i en tabelvisning
- ▶ Ændre værktøjs-tabellen: Sæt softkey **EDITERING** på IND
- ▶ Med piltasterne nedad eller opad vælger De værktøjs-nummeret, som De vil ændre
- ▶ Med piltasterne til højre eller til venstre vælges værktøjsdataerne, som De vil ændre
- ▶ Forlade værktøjs-tabellen: Tryk **END**

T	NAME	L	R	R2	DL	DR
1	001	0	0	0	0	0
2	002	20	1	0	0	0
3	003	40	2	0	0	0
4	004	50	3	0	0	0
5	005	50	4	0	0	0
6	006	60	5	0	0	0
7	007	60	6	0	0	0
8	008	70	7	0	0	0
9	009	80	8	0	0	0
10	010	90	9	0	0	0
11	011	90	10	0	0	0
12	012	90	11	0	0	0
13	013	90	12	0	0	0
14	014	90	13	0	0	0
15	015	100	14	0	0	0
16	016	100	15	0	0	0
17	017	100	16	0	0	0
18	018	100	17	0	0	0
19	019	100	18	0	0	0
20	020	100	19	0	0	0
21	021	100	20	0	0	0
22	022	100	5	5	0	0
23	023	120	22	0	0	0
24	024	120	23	0	0	0
25	025	120	24	0	0	0
26	026	120	25	0	0	0
27	027	120	26	0	0	0

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: se "Driftsarter", Side 75
- Arbejde med værktøjs-tabellen: se "Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172

 
Plads-tabellen TOOL_PTCH



Måden plads-tabellen fungerer på er maskinafhængig. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

I plads-tabellen TOOL_PTCH (fast gemt under **TNC:\table**) fastlægger De, hvilke værktøjer Deres værktøjs-magasin er bestykket med.

For at indlæse data i plads-tabellen TOOL_PTCH, går De frem som følger:



- ▶ Vise værktøjstabellen: TNC'en viser værktøjs-tabellen i en tabelvisning
- ▶ Vise pladstabellen: TNC'en viser plads-tabellen i en tabelvisning
- ▶ Ændre plads-tabellen: Sæt softkey **EDITERING** på IND
- ▶ Med piltasterne nedad eller opad vælger De plads-nummeret, som De vil ændre
- ▶ Med piltasterne til højre eller til venstre vælges dataerne, som De vil ændre
- ▶ Forlade plads-tabellen: Tryk **END**

P	T	TNAME	RSV	ST	F	L	DOC
0.0	019						
1.1	02						
1.2	204						
1.3	304						
1.4	404						
1.5	5019						
1.6	6012						
1.7	7014						
1.8	8016						
1.9	9018						
1.10	10020						
1.11	11022						
1.12	12024						
1.13	13026						
1.14	14028						
1.15	15030						
1.16	16032						
1.17	17034						
1.18	18036						
1.19	19038						
1.20	20040						
1.21	21042						
1.22	22044						
1.23	23046						
1.24	24048						
1.25	25050						
1.26	26052						

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: se "Driftsarter", Side 75
- Arbejde med plads-tabellen: se "Plads-tabel for værktøjs-veksler", Side 180

1.6 Indretning af emne

1.6 Indretning af emne

Vælg den rigtige driftsart

Emnet indretter De i driftsarten **MANUEL DRIFT** eller **EL.HÅNDHJUL**



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **manuel drift**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsart **MANUEL DRIFT**: se "Kør maskinaksen", Side 513

Opspænding af emnet

De opspænder emnet med en spændeindretning på maskinbordet. Hvis De har et 3D-tastesystem til rådighed på Deres maskine, så bortfalder den akseparallelle opretning af emnet

Hvis De ingen 3D-tastesystem har til rådighed, så skal D oprette emnet således, at er opspændt parallelt med maskinaksen.

Detaljerede informationer om dette tema

- Henføringsspunkt sætter De med 3D-Tastesystem: se "Sæt henføringsspunkt med 3D-tastesystem", Side 558
- Henføringsspunkt sætter De med 3D-Tastesystem: se "Henføringsspunkt sættes uden 3D-tastesystem", Side 538

Henføringspunkt-fastlægges med 3D-tastesystem

- ▶ Indveksle 3D-tastesystem: I driftsarten **Manuel positionering** udføres en **TOOL CALL**-blok med angivelse af værktøjsaksen og herefter vælges igen driftsart **manuel drift**



- ▶ Vælg tast-funktion: TNC'en viser i softkey-listen de disponible funktioner.
- ▶ Fastlæg henføringspunkt f.eks. på emnehjørnet
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt på den første emne-kant
- ▶ Pr. softkey vælges tast-retningen
- ▶ Tryk NC-start: Tastsystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Tastsystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det andet tastpunkt på første emnekant
- ▶ Tryk NC-start: Tastsystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Tastsystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det første tastpunkt på anden emnekant
- ▶ Pr. softkey vælges tast-retningen
- ▶ Tryk NC-start: Tastsystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Tastsystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det andet tastpunkt på den anden emnekant
- ▶ Tryk NC-start: Tastsystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Herefter viser TNC'en de fremskaffede koordinater til det fremskaffede hjørnepunkt
- ▶ Fastlægge 0: Tryk Softkey **HENF.PKT.** Tast **SÆT**
- ▶ Forlade menuen med tasten **END**



Detaljerede informationer om dette tema

- Fastlægge henføringspunkter: se "Sæt henføringspunkt med 3D-tastesystem", Side 558

Første skridt med TNC 640

1.7 Afvikle det første program

1.7 Afvikle det første program

Vælg den rigtige driftsart

Afvikling af programmer kan De udføre enten i driftsart **Programafvikling enkeltblok** eller i driftsart **Programafvikling-blokaftvikling**:



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsart **programafvikling enkeltblok**, TNC'en afvikler programmet blok for blok. De skal bekræfte hver blok med tasten NC-start



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsart **programafvikling blokaftvikling**, TNC'en afvikler programmet efter NC-start indtil en programafbrydelse eller til enden.

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: se "Driftsarter", Side 75
- Afvikl Program: se "Programafvikling", Side 594

Vælg programmet, som De vil afvikle



- Tryk tasten **PGM MGT** : TNC'en åbner fil-styringen



- Tryk softkey **SIDSTE FILER** : TNC'en åbner et pop-up vindue med de sidst valgte filer
- Om nødvendigt vælges med piltasterne programmet, som De vil afvikle, overtag med tasten **ENT**

Detaljerede informationer om dette tema

- Filstyring: se "Arbejd med Fil-styring", Side 118


Starte program



- Tryk NC-start: TNC'en afvikler det aktive program

Detaljerede informationer om dette tema

- Afvikl Program: se "Programafvikling", Side 594

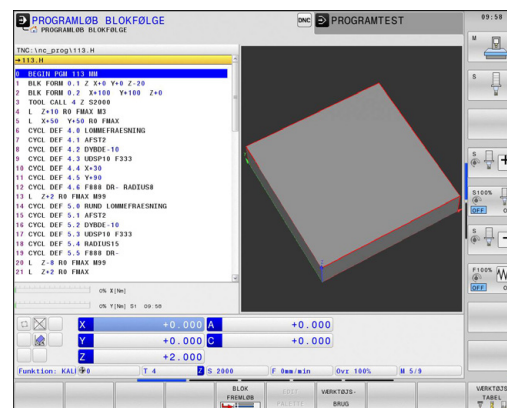

2

Introduktion

2.1 TNC 640

HEIDENHAIN TNC'ere er værktødsorienterede bane-styringer, med hvilke De kan programmere sædvanlige fræse- og borearbejder på maskinen i en let forståelig klartext-dilog. De er udlagt til brug på fræse- og boremaskiner såvel som bearbejdningscentre med indtil 18 designede akser. Yderligere kan De indstille vinkelpositionen for spindlen programmeret.

På den integrerede harddisk kan De gemme vilkårligt mange programmer, også hvis De er fremstillet eksternt. Til hurtige beregninger kan De altid kalde en lommeregner.

Betjeningsfelt og billedskærms-fremstillinger er udlagt meget overskueligt, således at De hurtigt og let kan få fat i alle funktioner.



Programmering: HEIDENHAIN-Klartext-Dialog og DIN/ISO

Program-fremstillingen er særdeles enkel i den brugervenlige HEIDENHAIN-klartext-dialog. En programmerings-grafik viser de enkelte bearbejdnings-skridt under programindlæsningen. Herudover er den frie kontur-programmering FK til stor hjælp, hvis der ikke foreligger en NC-korrekt tegning. Den grafiske simulering af emnebearbejdninger er mulig såvel under program-testen som også under programafviklingen.

programmere en TNC efter DIN/ISO eller i DNC-drift.

Et program kan også indlæses og testes, samtidig med at et andet program netop udfører en emnebearbejdning.

Kompatibilitet

Bearbejdningsprogrammer som er fremstillet på HEIDENHAIN-banestyringer (fra TNC 150 B), kan kun betinget afvikles TNC 640. Hvis NC-blokke indeholder ugyldige elementer, bliver disse af TNC'en ved åbningen af filen kendetegnet som ERROR-blokke.



Vær også opmærksom på den udførlige beskrivelse af forskellene mellem iTNC 530 og TNC 640, se "Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530", Side 666.

2.2 Billedskærm og betjeningsfelt

Billedeskærm

TNC'en bliver leveret med en 19 tommer TFT-fladbilledskærm.

1 Toplinie

Ved indkoblet TNC viser billedskærmen i toplineen de valgte driftsarter: Maskin-driftsarter til vnstre og programmeringsdriftsarter til højre. I det store felt af toplineen står den driftsart, som billedskærmen er indstillet til: der vises dialogspørgsmål og meldetekster (Undtagelse: Når TNC'en kun viser grafik)

2 Softkeys

I nederste linie viser TNC'en yderligere funktioner i en softkey-liste. Disse funktioner vælger De med de underliggende taster. Til orientering viser den smalle bjælke direkte over softkey-listen antallet af softkey-lister, som kan vælges med den underfor placerede Softkey-omstillingsknap. Den aktive softkey-liste vises som en oplyst bjælke.

3 Softkey-valgtaster


4 Softkey-omstillingsknap

5 Fastlæggelse af billedskærms-opdeling

6 Billedskærm-omskiftertaste for maskin- og programmeringsdriftsarter

7 Softkey-valgtaster for maskinfabrikant-softkeys

8 Softkey-funktionstaster for maskinproducent-Softkeys

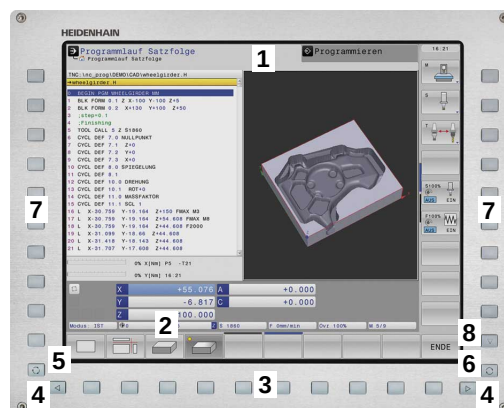

Fastlæg billedeskærm-opdeling

Brugeren vælger opdelingen af billedskærmen: Således kan TNC'en f.eks. i driftsart **Programmering**, vise programmet i venstre vindue, medens det højre vindue samtidig viser f.eks. en programmeringsgrafik. Alternativt kan også i højre vindue vises program-inddelingen eller udelukkende programmet i ét stort vindue. Hvilke vinduer TNC'en kan vise, er afhængig af den valgte driftsart.

Fastlægge billedskærm- opdeling



- Tryk på billedskærms-omskifteren: Softkey-listen viser de mulige billedskærms-opdelinger, "Driftsarter"




- ▶ Vælg billedskærm-opdeling med softkey

Betjeningsfelt

TNC 640 bliver leveret med et integreret betjeningsfelt. Afbilledet øverst til højre ses betjeningselementer på betjeningsfeltet:

- 1 Alpha-tastatur for tekstindlæsning, filnavne og DIN/ISO-programmeringer
- 2
 - Filstyring
 - Lommeregner
 - MOD-funktion
 - HJÆLP-funktion
- 3 Programmerings-driftsarter
- 4 Maskin-driftsarter
- 5 Åbning af programdialog
- 6 Pil-taster og springanvising **GOTO**
- 7 Indtastning og aksevalg
- 8 Touchpad
- 9 Mussetast
- 10 USB-Tilslutning

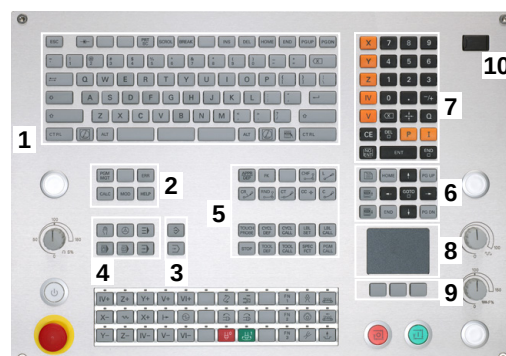

Mange maskinfabrikanter anvender ikke HEIDENHAIN standard-betjeningsfeltet. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Eksterne taster, som f.eks. NC-START eller NC-STOP, er ligeledes beskrevet i Deres maskinhåndbog.

2.3 Driftsarter


Manuel drift og El. håndhjul

Klargøring af maskinen sikres i betjeningsarten **Manuel drift**. I denne driftsart lader maskinaksene sig positionere manuelt eller skridtvise, fastlæggelse af henføningspunkt og drejning af bearbejdningsplan.

Driftsarten **El. håndhjul** understøtter den manuelle kørsel med maskinaksene med et elektronisk håndhjul HR.

Softkeys for billedskærm-opdeling (vælges som tidligere beskrevet)

Softkey	Vindue
	Positioner
	Til venstre: Positioner, til højre: Status-display
	Til venstre: Positioner, til højre: kollisionskrop

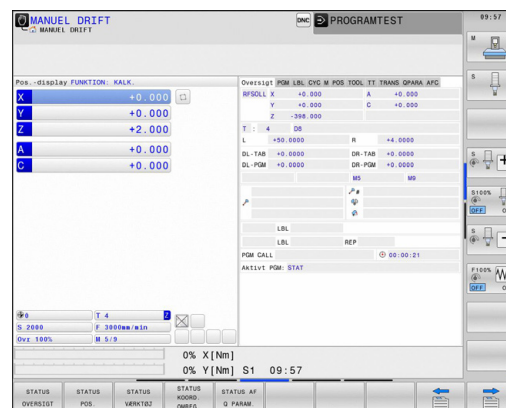


Positionering med manuel indlæsning

I denne driftsart kan man programmere enkle kørselsbevægelser, f.eks. for planfræsning eller forpositionering.

Softkeys for billedskærm-opdeling

Softkey	Vindue
	Program
	Til venstre: Program, til højre: Status-display
	til venstre: Program, til højre: kollisionskrop

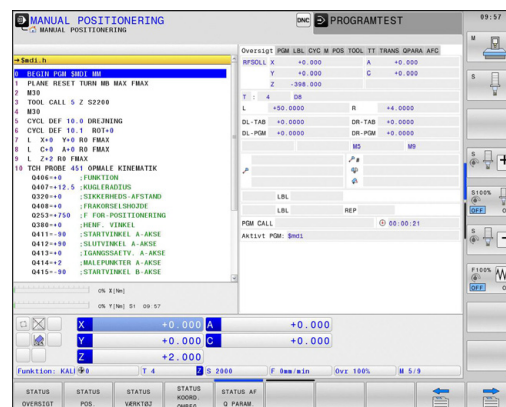


Programmering

Deres bearbejdnings-programmer fremstiller De i denne driftsart. Alsidig understøttelse og udvidelse ved programmering, tilbyder den fri kontur-programmering, de forskellige cykler og Q-parameter-funktioner. Efter ønske viser programmerings-grafik'en de programmerede kørselsveje.

Softkeys for billedskærm-opdeling

Softkey	Vindue
	Program
	til venstre: Program, til højre: Program-inddeling
	Til venstre: Program, til højre: Programmerings-grafik

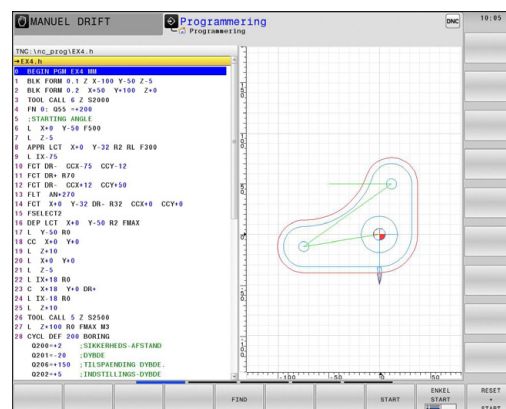


Program-test

TNC'en simulerer programmer og programdele i driftsart **program-test**, f.eks. for at finde ud af, geometriske uforeneligheder, manglende eller forkerte angivelser i programmet og beskadigelser af arbejdsområdet. Simuleringen bliver understøttet grafisk med forskellige billeder.

Softkeys til billedskærm-opdeling

Softkey	Vindue
	Program
	Til venstre: Program, til højre: Status-display
	Til venstre: Program, til højre: Grafik
	Grafik

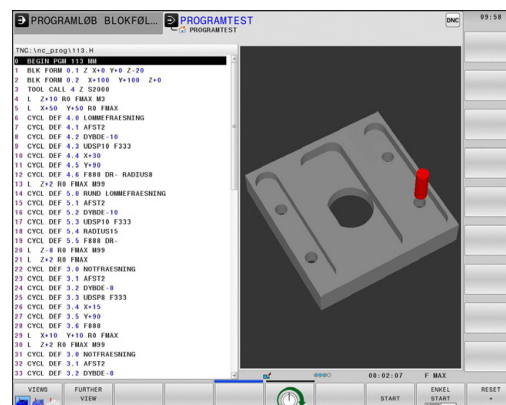

Programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok


I driftsart **PROGRAMLØB BLOKFØLGE** udfører TNC'en et program til program-enden eller til en manuel hhv. programmeret afbrydelse. Efter en afbrydelse kan De genoptage programafviklingen.

I driftsart **PROGRAMLØB ENKELBLOK** starter De hver blok med den externe START-taste enkelt. Ved punktmønstercyklus og **CYCL CALL PAT** stopper styringen efter hvert punkt.

Softkeys for billedskærm-opdeling

Softkey	Vindue
PGM	Program
PROGRAM + STATUS	Til venstre: Program, til højre: Status-display
PROGRAM + GRAFIK	Til venstre: Program, til højre: Grafik
GRAPHICS	Grafik
POSITION + KINEMATIK	Til venstre: Program, til højre: kollisionskrop
KINEMATIK	Kollisionslegemer

Softkey	Vindue
PALETTE	Palette-tabeller
PROGRAM + PALETTE	Til venstre: Program, til højre: Palette-tabel
PALETTE + STATUS	Til venstre: Program, til højre: Status-display
PALETTE + GRAPHICS	Til venstre: Palette-tabel, til højre: Grafik

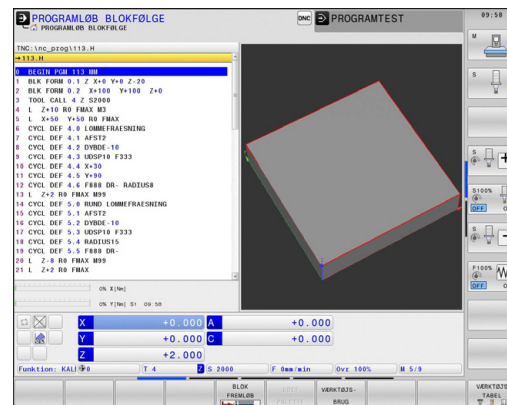

2.4 Statusvisning

Generel Status-visning


Det generelle status-display i nederste område på billedskærmen informerer Dem om den aktuelle tilstand af maskinen. Det vises automatisk i driftsarterne

- **Programafvikling enkeltblok** og **programafvikling blokfølge**, så længe der i displayet ikke udelukkende er valgt **GRAPHICS**, og ved
- **Positionering med håndhjul**.

I driftsarterne **manuel drift** og **el. håndhjul** vises status-displayet i det store vindue.

Informationer i positions-display

Symbol	Betydning
AKT.	Positions-visning: Funktion Akt.-, Soll- eller restvejs-koordinater
XYZ	Maskinakser; hjælpepeakser viser TNC'en med små bogstaver. Rækkefølgen og antallet af viste akser fastlægges af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog
	Nummeret på det aktive henføringspunkt fra preset-tabellen. Hvis henføringspunktet blev fastlagt manuelt, viser TNC'en efter symbolet teksten MAN
F S M	Visning af tilspænding i tommer svarer til en tiendedel af de virksomme værdier. Omdr.tal S, tilspænding F og virksom hjælpefunktion M
	Akse er låst
	Aksen kan køres med håndhjulet
	Aksen bliver kørt under hensyntagen til grunddrejning
	Aksen bliver kørt under hensyntagen til 3D-Grunddrejning
	Aksen bliver kørt i et transformeret bearbejdningsplan
TC PM	Funktionen M128 eller FUNCTION TCPM er aktiv

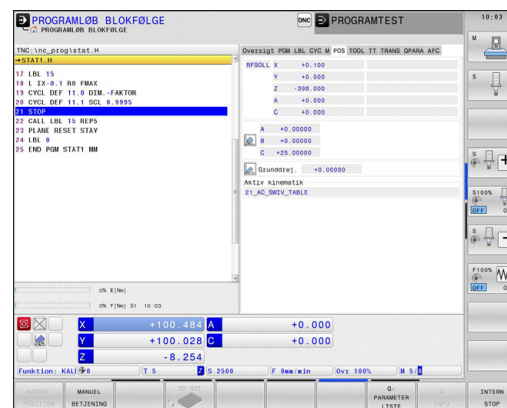

Symbol	Betydning
	Ingen program aktiv
	Programmet er startet
	Programmet er standset
	Programmet bliver afbrudt
	Drejedrift er aktiv
	Funktionen dynamisk kollisionsovervågning DCM er aktiv (Option #40)
	Funktionen adaptive tilspændingsregulering AFC er aktiv (Option #45)
ACC	Funktionen Aktiv Vibrations-dæmpning ACC er aktiv (Option #145)
CTC	Funktionen CTC er aktiv (Option #141)

Yderlig Status-visning

Andre status-display giver detaljerede informationer om program-afviklingen. De lader sig kalde i alle driftsarter, med undtagelse af driftsarten **programmering**.

Indkobling af andre status-displays

-  ▶ Softkey-liste for billedskærm-opdeling kaldes
-  ▶ Vælg billedskærmfremstilling med yderligere status-display: TNC'en viser i den højre billedskærmhalvdel statusformularen **OVERSIGT**

Vælg yderligere status-display

-  ▶ Omskiftning af softkey-liste, til visning af STATUS-softkeys
-  ▶ Vælg yderligere status-display direkte pr. softkey, f.eks. positioner og koordinater, eller
-  ▶ vælg det ønskede billede pr. omskifter-softkey

Efterfølgende er beskrevet de status-displays der er til rådighed, som De kan vælge direkte med softkeys eller med omskifter-softkeys.



Vær opmærksom på, at nogle af de efterfølgende beskrevne status-informationer kun er til rådighed, når De har frigivet den dertil hørende software-option på Deres TNC.



Oversigt

Status-formularen **oversigt** viser TNC'en efter indkoblingen af TNC'en, såfremt De har valgt billedskærm-opdeling **PROGRAM+STATUS** (hhv. **POSITION + STATUS**). Oversigtsformularen indeholder sammenfattet de vigtigste status-informationer, som De også finder fordelt på den tilsvarende detailformular.

Softkey	Betydning
STATUS OVERSIGT	Positionsvisning
	Værktøjsinformation
	Aktive M-funktioner
	Aktive koordinat-transformationer
	Aktivt underprogram
	Aktiv programdel-gentagelse
	Med PGM CALL kaldte program
	Aktuelle bearbejdningstid
	Navnet på det aktive hovedprogram


Generel program-information (fane PGM)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Navnet på det aktive hovedprogram
	Cirkelmidtpunkt CC (Pol)
	Tæller for dvæletid
	Bearbejdningstid, når programmet i driftsarten program-test blev simuleret fuldstændigt
	Aktuelle bearbejdningstid i %
	Aktuelle klokkeslæt
	Kaldte programmer

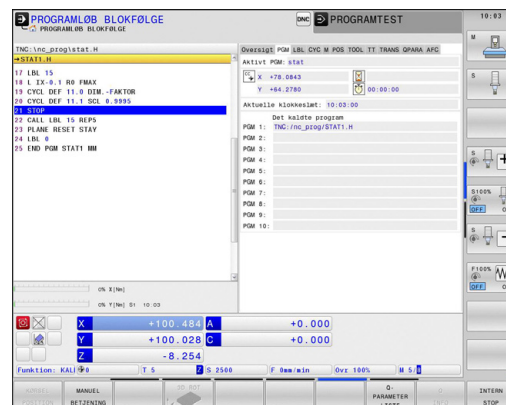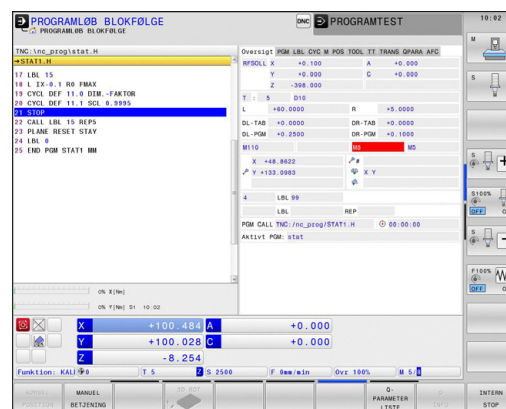


Programdel-gentagelse/underprogram (fane LBL)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktive programdel-gentagelser med blok-nummer, Label-nummer og antallet af programmerede/gentagelser der endnu skal udføres
	Aktive underprogram-numre med blok-nummer, i hvilket underprogrammet blev kaldt og Label-nummeret som blev kaldt

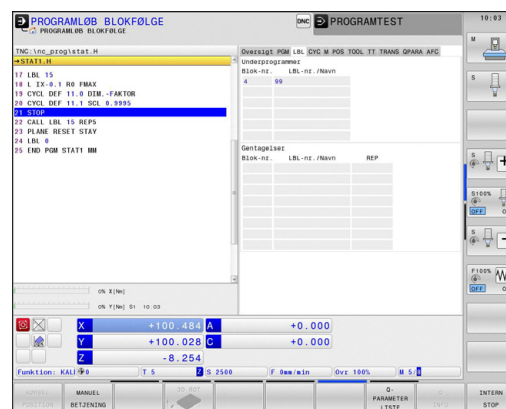

Informationer om standard-cykler (fane CYC)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktiv bearbejdnings-cyklus
	Aktive værdier for cyklus 32 tolerance

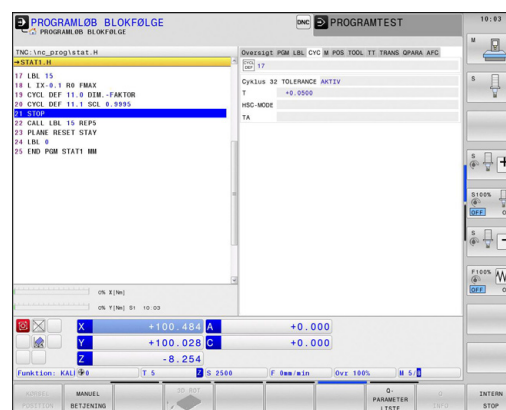


2 Introduktion

2.4 Statusvisning


Aktive hjælpefunktioner M (fane M)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Liste over aktive M-funktioner med fastlagt betydning
	Liste over aktive M-funktioner, som bliver tilpasset af maskinfabrikanten

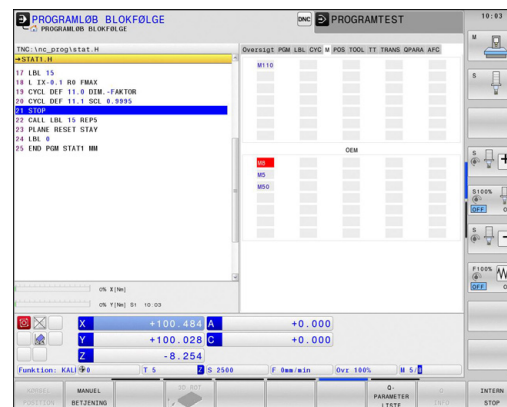


Positioner og koordinater (fane POS)

Softkey	Betydning
STATUS POS.	Arten af positionsvisning, f.eks. Akt.-position
	Sving-vinklen for bearbejdningsplanet
	Vinkel for grunddrejning
	Aktiv kinematik

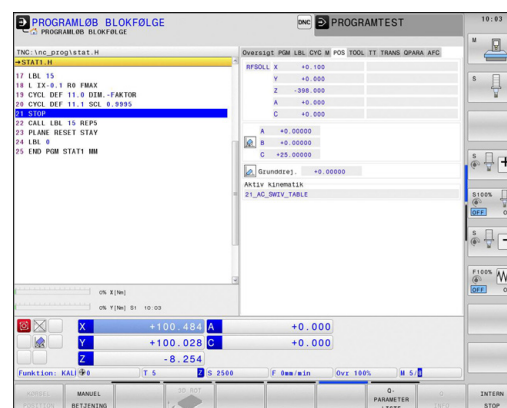

Informationer om værktøjerne (fane TOOL)

Softkey	Betydning
	Visning det aktive værktøj: ■ Visning T: Værktøjsnummer eller værktøjsnavn ■ Visning RT: Nummer og navn på et tvilling-værktøj
	Værktøjsakse
	Værktøjslængde og værktøjsradius
	Overmål (delta-værdier) fra værktøjs-tabellen (TAB) og TOOL CALL (PGM)
	Brugstid, den maksimale brugstid (TIME 1) og den maksimale brugstid ved TOOL CALL (TIME 2)
	Visning af programmeret værktøj og søsterværktøj

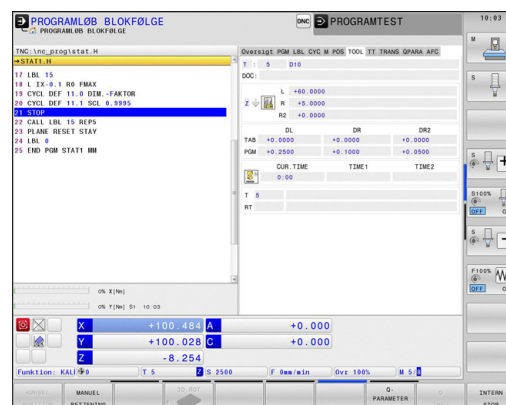


Værktøjs-opmåling (fane TT)



TNC'en viser kun fanen TT, hvis denne funktion er aktiv på Deres maskine.

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Nummeret på værktøjet, som bliver opmålt
	Visning, om værktøjs-radius eller -længde bliver opmålt
	MIN- og MAX-værdi enkeltskær-opmåling og resultat af måling med roterende værktøj (DYN)
	Antal af værktøjs-skær med tilhørende måleværdi. Stjernen efter måleværdien viser, at tolerancen fra værktøjs-tabellen er blevet overskredet.

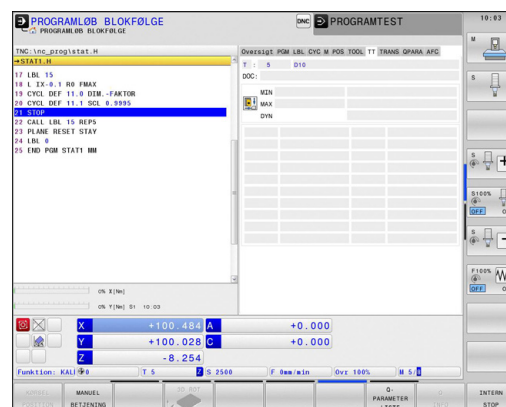

Koordinat-omregninger (fane TRANS)

Softkey	Betydning
STATUS KOORD. OMREG.	Navn på den aktive nulpunkt-tabel.
	Aktive nulpunkt-nummer (#), kommentar fra den aktive linie for det aktive nulpunkt-nummer (DOC) fra cyklus 7
	Aktive nulpunkt-forskydning (cyklus 7); TNC'en viser en aktiv nulpunkt-forskydning i indtil 8 akser
	Spejlede akser (cyklus 8)
	Aktive grunddrejning
	Aktive drejevinkel (cyklus 10)
	Aktive dim.faktor / dim.faktoren (cyklernerne 11 / 26); TNC'en viser en aktiv dim.faktor i indtil 6 akser
	Midtpunkt for den centriske strækning

Se bruger-håndbogen cykler, cykler for koordinat-omregning.



Q-parameter visning (fane QPARA)

Softkey	Betydning
STATUS AF Q PARAM.	Visning af de aktuelle værdier for den definerede Q-parameter
	Visning af tegnkæden for den definerede string-parameter



Tryk softkey **Q PARAMETER LISTE**. TNC'en åbner et pop-up vindue Definer for hver parameter type (Q, QL, QR, QS) parameternummer, som De vil kontrollere Enkelte Q-parameter deler De med et komma. hinanden følgende Q-parameter forbinder De med bindestreg, f.eks. 1,3,200-208. Indlæsningsområdet pr parameter type består af 132 tegn.

Visning i fane **QPARA** indeholder altid 8 cifre efter komma. Resultatet af $Q1 = \cos 89.999$ viser styringen som eksempel som 0.00001745. Meget store eller meget små værdier viser styringen eksponentielt. Resultatet af $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ viser styringen som $+1.74532925e-08$, hvor e-8 med faktor 10 tilsvare⁸.

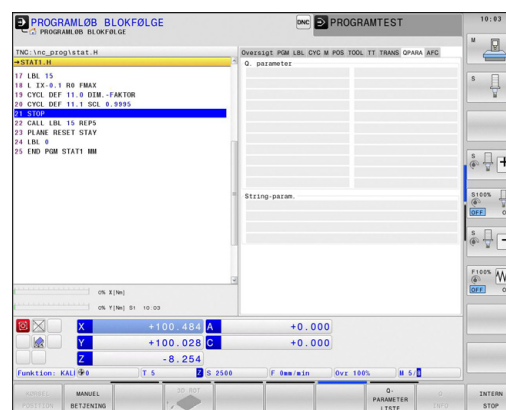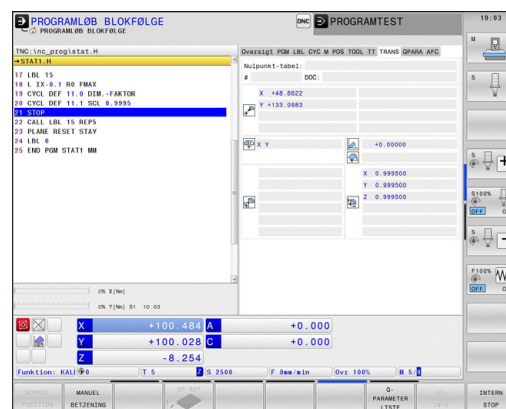


Adaptiv tilspændingsregulering AFC (fane AFC, Option #45)



TNC'en viser kun fanen AFC, hvis denne funktion er aktiv på Deres maskine.

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktive værktøj (nummer og navn)
	Snitnummer
	Aktuelle faktor for tilspændings-potentiometeret i %
	Aktuelle spindelbelastning i %
	Referencebelastning for spindelen
	Aktuelle omdrejningstal for spindelen
	Aktuelle afvigelse af omdrejningstallet
	Aktuelle bearbejdningstid
	Liniediagram, i hvilket den aktuelle spindelbelastning og den af TNC'en beordrede værdi for tilspændings-override bliver vist

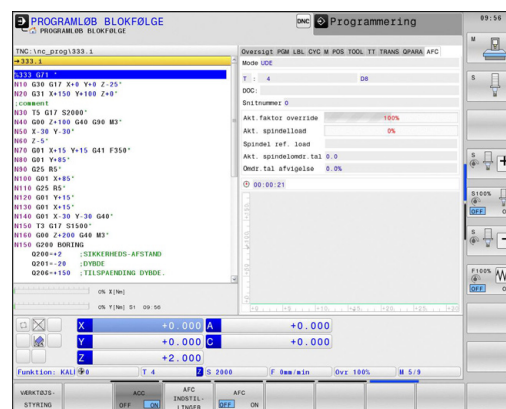

2.5 Window-Manager



Maskinfabrikanten fastlægger funktionsomfanget og forholdene for Window-Managers. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

På TNC'en står Window-Manager Xfce til rådighed. Xfce er en standardanvendelse for UNIX-baserede driftssystemer, med hvilken den grafiske bruger-flade lader sig styre. Med Window-Manager er følgende funktioner mulige:

- Vise opgaveliste for skift mellem forskellige anvendelser (brugeroverflader).
- Yderligere Desktop styring, på hvilke specialanvendelser deres maskinfabrikant kan lade afvikle.
- Styre fokus mellem anvendelser af NC-software'en og anvendelser af maskinfabrikanten.
- Overblændingsvindue (Pop-Up vindue) kan ændres i størrelse og position. Lukke, genfremstille og minimere overblændingsvinduet er ligeledes mulig.



TNC'en indblænder på billedskærmen øverst til venstre en stjerne, hvis en anvendelse af Windows-Manageren, eller Window-Manageren selv har forårsaget en fejl. I dette tilfælde skifter De til Window-Manageren og ophæver problemet, evt. vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Task-liste


Med Task-listen vælger De med musen forskellige arbejdsområder. TNC'en stiller følgende arbejdsområder til rådighed:

- Arbejdsområde 1: Aktive maskin-driftsart
- Arbejdsområde 2: Aktive programmerings-driftsart
- Arbejdsområde 3: Anvendelser for maskinfabrikanten (optional til rådighed)

Herudover kan De med task-listen også vælge andre anvendelser, som De har startet parallelt med TNC'en (f.eks. skift til **PDF viser** eller **TNCguiden**).

Med det grønne HEIDENHAIN-symbol åbner De pr. muse-klik en menu, med hvilken De kan få informationer, foretage indstillinger eller starte anvendelser. Følgende funktioner står til rådighed:

- **About Xfce**: Informationer om driftsystemet i TNC'en
- **NC Control**: Starte og standse TNC-software. Kun tilladt for diagnose-formål
- **Web Browser**: Starte Mozilla Firefox
- **Remote Desktop Manager** (Option #133): Viser og fjernbetjener eksterne computer
- **Diagnostics**: Kun til brug for autoriserede fagfolk for start af diagnoseanvendelser
- **Settings**: Konfiguration af forskellige indstillinger
 - **Date/Time**: Indstilling af dato og klokkeslæt
 - **Firewall**: Indstilling af Firewall se "Firewall", Side 632
 - **Sprog**: Indstilling af systemdialogsprog TNC overskriver denne indstilling ved start med sprogindstillingen for maskin-parameter CfgLanguage
 - **Network**: Netværksindstilling af styringen
 - **Screensaver**: Indstilling af billedeskærmskåner
 - **SELinux**: Indstilling af sikkerhedssoftware for Linux-baseret styresystem
 - **Shares**: Indstilling af ekstern netværksdrev
 - **VNC**: Indstilling for ekstern Software, som f.eks. servicearbejde på styringen (**V**irtual **N**etwork **C**omputing)
 - **WindowManagerConfig**: Kun til brug for autoriserede fagfolk for indstilling af Windows-manager
- **Tools**: Frigives kun for autoriserede brugere. De under Tools til rådighed værende anvendelser kan kun ved valg af tilhørende fil-typer i fil-styringen i TNC'en startes direkte (se "Filstyring: Grundlag", Side 115)

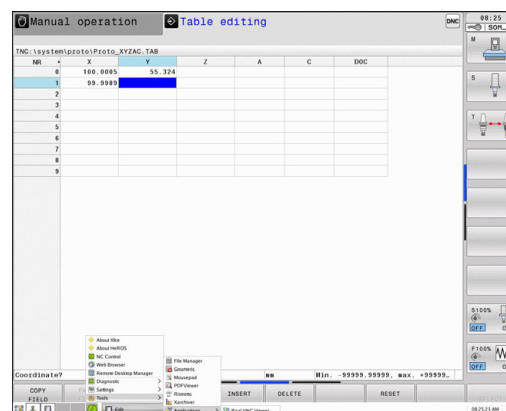

2.6 Remote Desktop Manager (Option #133)

Introduktion

Med Remote Desktop Manager har De muligheden eksternt, via Ethernet forbundne computer, at vise på TNC-Billdeskærmen og betjene via TNC. Derudover kan specifikke programmer under HeROS startes eller websider på en ekstern server vises.

Følgende forbindelsesmuligheder står til rådighed:

- **Windows Terminal Server (RDP):** Viser Desktop enheden på en fjernbetjent Windows-computer på styringen
- **Windows Terminal Server (RemoteFX):** Viser Desktop enheden på en fjernbetjent Windows-computer på styringen
- **VNC:** Forbindelse til en ekstern computer (f.eks. HEIDENHAIN-IPC). Repræsenterer skrivebordet på en fjern Windows eller Unix computer på styringen
- **Switch-off/restart af en computer:** Benyttes kun af autoriseret fagfolk
- **World Wide Web:** Benyttes kun af autoriseret fagfolk
- **SSH:** Benyttes kun af autoriseret fagfolk
- **XDMCP:** Benyttes kun af autoriseret fagfolk
- **Bruger-defineret tilslutning:** Benyttes kun af autoriseret fagfolk



HEIDENHAIN garanterer funktionerne af forbindelsen mellem HeROS 5 og IPC 6341. HEIDENHAIN giver ingen garanti for funktionen for alle andre kombinationer hhv. forbindelse til eksternt udstyr.

Konfigurer forbindelse – Windows Terminal Service

Konfigurer ekstern computer



For en forbindelse med Windows terminal Service behøver De ingen yderlig Software til den eksterne computer.

Konfigurere De den eksterne computer som følgende f.eks. styresystem Windows 7:

- ▶ Vælg via Task-Liste efter bekræftelse af Windows-Start-Button i menupunkt **Systemstyring**
- ▶ De vælger menupunktet **System**
- ▶ De vælger menupunktet **Yderlig systemindstillinger**
- ▶ De vælger fanebladet **Remote**:
- ▶ De aktiverer funktionen **Fjernsupport** i området **Tillad Fjernsupportforbindelse med denne computer**
- ▶ De aktiverer funktionen **Fjernsupport** i området **Tillad forbindelse af computer, på hvilken en vilkårlig version af RemoteDesktop bliver udført**
- ▶ Overfør indstillingerne med knap **OK**

TNC konfiguration



Afhængig af styresystemet på deres eksterne computer og den derigennem anvendte Protokol vælger De mellem **Windows Terminal Service (RDP)** og **Windows Terminal Service (RemoteFX)**.

De konfigurerer TNC'en som følger:

- ▶ Vælg via Task-Liste efter bekræftelse af den grønne HEIDENHAIN-knap i menupunkt **Remote Desktop Manager**
- ▶ Bekræft med knappen **Ny forbindelse** i vindue **Remote Desktop Manager**
- ▶ Vælg menupunkt **Windows Terminal Service (RDP)** eller **Windows Terminal Service (RemoteFX)**
- ▶ Definer de nødvendige forbindelsesinformationer i vindue **Rediger forbindelse**

2.6 Remote Desktop Manager (Option #133)

Indstilling	Betydning	Indlæsning
Forbindelses-navn	Navngiv forbindelse i Remote Desktop Manager	Pligt
Genstart efter forbindelses afslutning	Forhold ved forbindelses afslutning: ■ Genstart altid ■ Genstart aldrig ■ Altid efter fejl ■ Anmodning efter fejl	Pligt
Automatisk start ved login	Automatisk oprettelse af forbindelse ved start af styring	Pligt
Tilføje til favoritter	Ikon for forbindelse i Task-Liste: ■ Dobbeltklik med venste mussetast: Styringen starter forbindelsen ■ Enkeltklik med venste mussetast: Styringen afbryder forbindelsen til Desktop ■ Enkeltklik med højre mussetast: Styringen viser forbindelses menu	Pligt
Flyt til følgende arbejdsområde (Workspace)	Nummer på Desktop for forbindelsen, omend Desktops 0 og 1 er reserveret til NC-Software	Pligt
Frigiv USB hukommelse	Adgang til tilsluttede USB-hukommelse tilladt	Pligt
Computer	Host-navn eller IP-adresse på Ekstern computer	Pligt
Brugernavn	Navn på bruger	Pligt
Password	Brugerens password	Pligt
Windows domaine	Domaine på Ekstern computer	Pligt
Fuldbillede-Modus eller Brugerdefineret vinduesstørrelse	Forstørre vinduesstørrelse	Pligt
Indgiv i område Yderlig Optioner	Benyttes kun af autoriseret fagfolk	Optional

Konfigurer forbindelse – VNC

Konfigurer ekstern computer



For en forbindelse med VNC behøver De ingen yderlig VNC-Server til den eksterne computer. Installer og konfigurer VNC-Server f.eks. TightVNC Server, for konfiguration af TNC.

TNC konfigurering

De konfigurerer TNC'en som følger:

- ▶ Vælg via Task-Liste i menupunkt **Remote Desktop Manager**
- ▶ Bekræft med knappen **Ny forbindelse** i vindue **Remote Desktop Manager**
- ▶ De vælger menupunktet **VNC**
- ▶ Definer de nødvendige forbindelsesinformationer i vindue **Rediger forbindelse**

Indstilling	Betydning	Indlæsning
Forbindelses-navn	Navngiv forbindelse i Remote Desktop Manager	Pligt
Genstart efter forbindelses afslutning	Forhold ved forbindelses afslutning: ■ Genstart altid ■ Genstart aldrig ■ Altid efter fejl ■ Anmodning efter fejl	Pligt
Automatisk start ved login	Automatisk oprettelse af forbindelse ved start af styring	Pligt
Tilføje til favoritter	Ikon for forbindelse i Task-Liste: ■ Dobbeltklik med venste mussetast: Styringen starter forbindelsen ■ Enkeltklik med venste mussetast: Styringen afbryder forbindelsen til Desktop ■ Enkeltklik med højre mussetast: Styringen viser forbindelses menu	Pligt
Flyt til følgende arbejdsområde (Workspace)	Nummer på Desktop for forbindelsen, omend Desktops 0 og 1 er reserveret til NC-Software	Pligt
Frigiv USB hukommelse	Adgang til tilsluttede USB-hukommelse tilladt	Pligt
Computer	Host-navn eller IP-adresse på Ekstern computer	Pligt
Password	Password til forbindelse med VNC-Server	Pligt
Fuldbillede-Modus eller Brugerdefineret vinduesstørrelse	Forstørre vinduesstørrelse	Pligt
Yderligere forbindelser tilladt (share)	Adgang til VNC-Server og også andre VNC-forbindelser tilladt	Pligt
Læs kun (viewonly)	I visningsmode kan den eksterne computer ikke betjenes	Pligt
Indgiv i område Yderlig Optioner	Benyttes kun af autoriseret fagfolk	Optional

Starte og afbryde forbindelse

Efter at forbindelsen er konfigureret, bliver dette vist som et symbol i Remote Desktop Managers vindue. Ved at klikke på forbindelsessymbolet med højre mussetast åbner De menu'en, hvor De kan starte og stoppe visningen.

Med den højre DIADUR-taste på tastaturet veksler De mellem Desktop 3 og tilbage til TNC-overfladen. Der kan også veksles mellem Desktop ved hjælp af Tastliste.

Er Desktops eksterne forbindelse eller den eksterne computer aktiv, bliver alle indlæsninger med mus og tastatur overført der.

Alle forbindelser bliver automatisk afsluttet, når styresystemet HeROS 5 afsluttes. Vær opmærksom på, at det her kun er forbindelsen der afsluttes, den eksterne computer eller det eksterne system lukker ikke automatisk ned.

2.7 Sikkerhedssoftware SELinux

SELinux er en udvidelse for Linux-baseret styresystem. SELinux er en yderlig sikkerhedssoftware i henhold til Mandatory Access Control (MAC) og beskytter systemet mod at udfører ikke autoriseret processer eller funktioner såvel som virus og andre skadelige Software.

MAC betyder, at enhver aktion skal have eksplisit tilladelse, ellers udfører TNC'en den ikke. Softwaren tjener som ekstra beskyttelse til normale adgangsbegrænsninger under Linux. Kun hvis de almindelige funktioner og adgang til kontrol af SELinux til at køre visse processer og handlinger, er dette tilladt.



SELinux-installationen i TNC'en er således forberedt, at programmer kun kan udføres, som er installeret med NC-Software fra HEIDENHAIN. Andre programmer kan med standard-installationen ikke udføres.

Adgangskontrollen til SELinux under HeROS 5 er reguleret som følger:

- TNC'en udfører kun anvendelser, som er installeret med NC-Software fra HEIDENHAIN.
- Filer, der er relateret til sikkerhed af software (systemfiler til SELinux, opstartsfiler fra HEROS 5, osv.) bør kun ændres ved eksplisit valgt programmer.
- Filer, som fra ny er dannet fra andre programmer, bør grundlæggende ikke udføres.
- USB-datahukommelse kan fravælges
- Der er kun to operationer, som er tillader udførsel af nye filer:
 - Start en software opdatering: En software-Update fra HEIDENHAIN kan erstatte eller ændre systemfiler.
 - Start en SELinux-konfiguration: Konfigurationen af SELinux er som regel beskyttet fra maskinproducenten via et password. Bemærk maskinhåndbogen.



HEIDENHAIN anbefaler grundlæggende aktivering af SELinux, da dette giver en yderlig beskyttelse mod angreb udefra.

2.8 Tilbehør: 3D-tastsystemer og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN

3D-tastesystem

Med de forskellige 3D-tastsystemer fra HEIDENHAIN kan De

- Oprette emner automatisk
- Hurtigt og nøjagtig fastlæggelse af henføringspunkter
- Udføre målinger på emnet under programafviklingen
- Opmåle og kontrollere værktøjer



Alle cyklus-funktioner (tastsystemcykler og bearbejdningscykler) er beskrevet i bruger-håndbog Cyklusprogrammering Henvend Dem evt. til TP TEKNIK A/S hvis De har behov for denne bruger-håndbog. ID: 892905-xx

Kontakt tastesystemet TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 og TS 740

Disse tastsystemer egner sig særlig godt for automatisk emne-opretning, henføningspunkt-fastlæggelse og for målinger på emnet. TS 220 overfører kontaktsignalet med et kabel og er derfor et prisgunstigt alternativ, hvis De lejlighedsvis skal digitalisere.

Specielt for maskiner med værktøjsveksler egner tastsystemet TS 640 sig (se billedet), og det mindre TS 440, overfører kontaktsignalerne via infrarødt lys trådløst.

Funktionsprincippet: I kontakt tastsystemer fra HEIDENHAIN registrerer en slidfri optisk kontakt udbøjningen af taststiften. Det registrerede signal foranlediger at Akt.-værdien for den aktuelle tastsystem-position bliver gemt.



Værktøjs-tastesystemet TT 140 for værktøjs-opmåling

TT 140 er et 3D-tastsystem for opmåling og kontrol af værktøjer. TNC'en stiller hertil 3 Cyklus til rådighed, med hvilke man kan fremskaffe værktøjs-radius og -længde ved stillestående eller roterende spindel. Den specielle robuste konstruktion og høje beskyttelsesgrad gør TT 140 ufølsom overfor kølemiddel og spåner. Kontaktsignalet bliver genereret med en slidfri optisk kontakt, der er kendetegnet ved sin meget høje pålidelighed.



Elektroniske håndhjul HR

De elektroniske håndhjul forenkler den præcise manuelle kørsel med akseslæderne. Den korte strækning pr. håndhjuls-omdrejning er valgbar indenfor et bredt område. Udover indbygningshåndhjulene HR 130 og HR 150 tilbyder HEIDENHAIN også det bærbare håndhjul HR 410.



3

**Programmering:
Grundlaget, Fil-
styring**

3.1 Grundlaget

3.1 Grundlaget


Længdemålesystemer og referencemærker

På maskinens akser befinder sig længdemålesystemer, som registrerer positionerne af maskinbordet hhv. værktøjet. På lineærakser er normalt monteret længdemålesystemer, på rundborde og drejeakser vinkelmålesystemer.

Når De bevæger en maskinakse, fremstiller det dertilhørende længde- målesystem et elektrisk signal, med hvilket TNC'en udregner den nøjagtige Akt.-position for maskinaksen.

Ved en strømafbrydelse går samordningen mellem maskinslædepositionen og den beregnede Akt-position tabt. For at genfremstille denne samordning, disponerer de inkrementale længdemålesystemer over referencemærker. Ved overkørsel af et referencemærke får TNC'en et signal, som kendetegner et maskinfast henføringspunkt. Hermed kan TNC'en igen fremstille samordningen af Akt.-positionen til den aktuelle maskinslædeposition. Ved længdemålesystemer med afstandskodede referencemærker skal De køre maskinaksen maximalt 20 mm, ved vinkelmålesystemer maximalt 20°.

Ved absolutte måleudstyr bliver efter indkoblingen en absolut positionsværdi overført til styringen. Hermed er, uden kørsel med maskinaksen, samordningen mellem Akt.-positionen og maskinslæde-position fremstillet igen direkte efter indkoblingen.

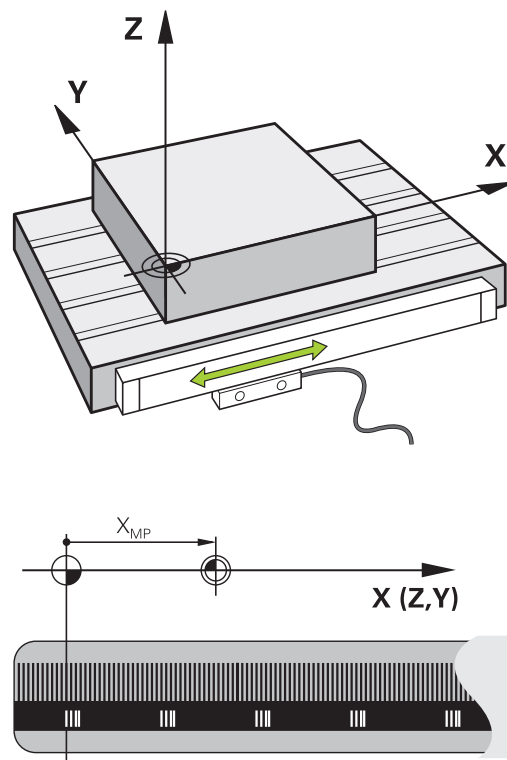


Henføringssystem

Med et henføringssystem fastlægger De entydigt positioner i et plan eller i rummet. Angivelsen af en position henfører sig altid til et fastlagt punkt og bliver beskrevet med koordinater.

I et retvinklet system (kartesisk system) er tre retninger fastlagt som akser X, Y og Z. Akserne står altid vinkelret på hinanden og skærer sig i eet punkt, nulpunktet. En koordinat giver afstanden til nulpunktet i en af disse retninger. Således lader en position sig beskrive i planet ved to koordinater og i rummet ved tre koordinater.



Koordinater, der henfører sig til nulpunktet, bliver betegnet som absolutte koordinater. Relative koordinater henfører sig til den Akt.-position før bevægelsen. Relative koordinat-værdier bliver også betegnet som inkrementale koordinat-værdier.

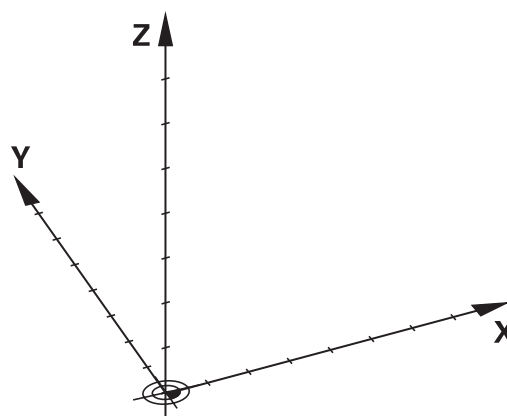

Henføringssystem på fræsemaskine

Ved bearbejdning af et emne på en fræsemaskine henfører De normalt til det retvinklede koordinatsystem. Billedet til højre viser, hvordan det retvinklede koordinatsystem er tilordnet maskinakserne. Højre hånds tre-finger regel hjælper med at huske den korrekte udlægning: Lang-fingeren vendes så den peger fra emnet mod værktøjet. Lang-fingeren peger da i retning Z+, tommelfingeren i retning X+ og pegefingeren i retning Y+.

DeTNC 640 kan valgfrit styre indtil 18 akser. Udover hovedakserne X, Y og Z findes parallelt kørende hjælpeakser U, V og W. Drejeakser bliver betegnet med A, B og C. Billedet nederst til højre viser samordningen mellem hjælpeakser hhv. drejeakser til hovedaksen.

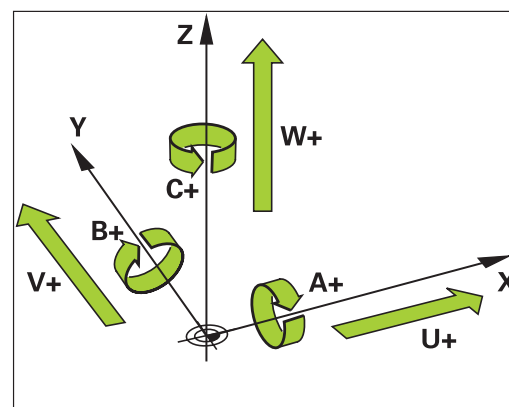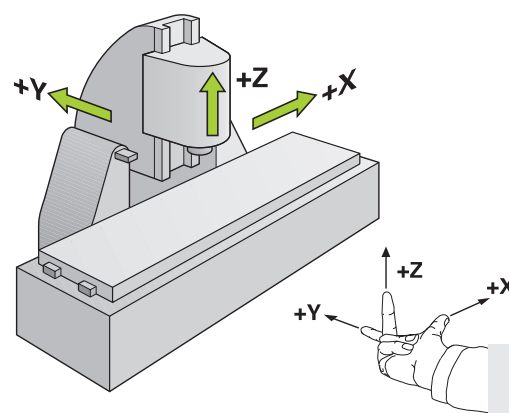

Aksebetegnelse på fræsemaskinen

Akserne X, Y og Z på Deres fræsemaskine bliver også betegnet som værktøjsakse, hovedakse (1. akse) og sideakse (2. akse). Anordningen af værktøjsaksen er afgørende for tilordningen af hoved- og sideakse.

Værktøjsakse	Hovedakse	Sideakse
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

3.1 Grundlaget

Polarkoordinater

Når arbejdstegningen er målsat retvinklet, fremstiller De også bearbejdnings-programmet med retvinklede koordinater. Ved emner med cirkel-buer eller ved vinkelangivelser er det ofte lettere, at fastlægge positionerne med polarkoordinater.



I modsætning til de retvinklede koordinater X, Y og Z beskriver polarkoordinater kun positionen i eet plan. Polarkoordinater har deres omdrejningspunkt i en pol CC (CC = circle centre; eng. cirkelmidtpunkt). En position i et plan er således entydigt fastlagt ved:

- Polarkoordinat-radius: Afstanden fra Pol CC til positionen
- Polarkoordinat-vinkel: Vinklen mellem vinkel-henføringsaksen og strækningen, der forbinder polen CC med positionen.

Fastlæggelse af pol og vinkel-henføringsakse

Polen fastlægger De med to koordinater i et retvinklet koordinat-system i en af de tre planer. Hermed er også vinkel-henføringsaksen for polarkoordinat-vinklen PA entydigt tilordnet.

Pol-koordinater (plan)	Vinkel-henføringsakse
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

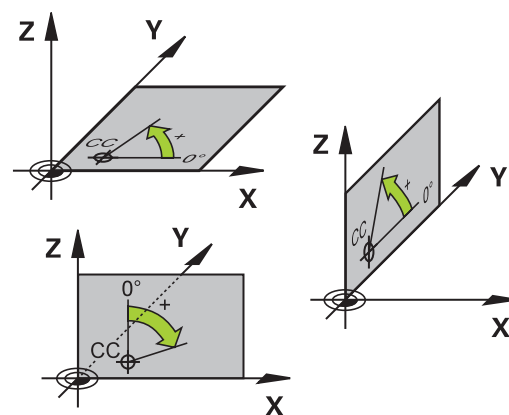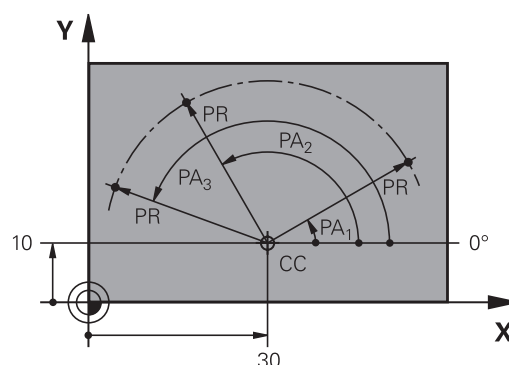


Absolut og inkremental Emne-Positionen

Absolutte emne-positioner

Hvis koordinaterne til en position henfører sig til koordinatnulpunktet (det oprindelige), bliver disse betegnet som absolutte koordinater. Alle positioner på et emne er ved deres absolutte koordinater entydigt fastlagt.

Eksempel 1: Boringer med absolutte koordinater

Boring 1	Boring 2	Boring 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

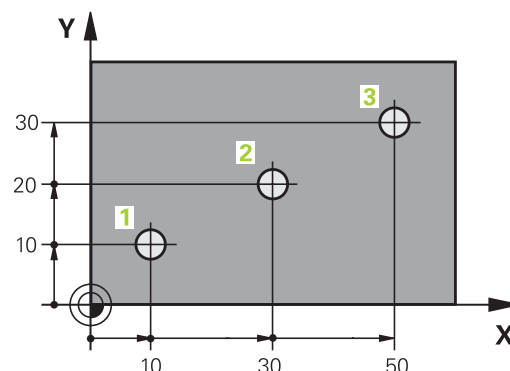

Inkrementale emne-positioner

Inkrementale koordinater henfører sig til den sidst programmerede position af værktøjet, der tjener som relativt (ovennævnte) nulpunkt. Inkrementale koordinater angiver ved programfremstillingen altså målet mellem den sidste og den dermed følgende Soll-position, hvortil værktøjet skal køre. Derfor bliver det også betegnet som kædemål.

Et inkremental-mål kendetegner De med et "I" før aksebetegnelsen.

Eksempel 2: Boringer med inkrementale koordinater

Absolutte koordinater til boring 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

Boring 5, henført til 4


X = 20 mm

Y = 10 mm

Boring 6, henført til 5

X = 20 mm


Y = 10 mm

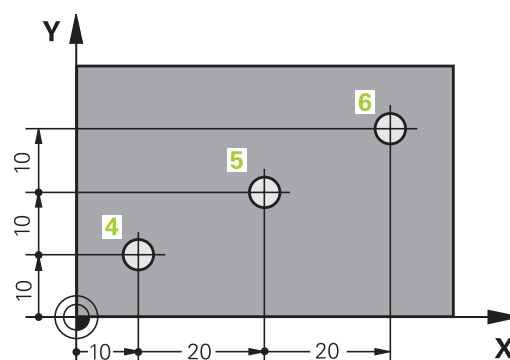

Absolutte og inkrementale polarkoordinater

Absolutte koordinater henfører sig altid til pol og vinkel-henføringsakse.

Inkrementale koordinater henfører sig altid til den sidst programmerede position af værktøjet.

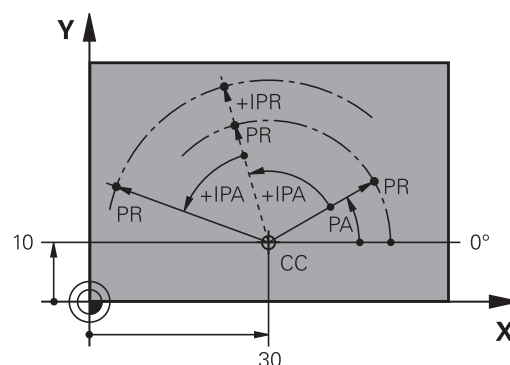

3.1 Grundlaget

Vælg henføningspunkt

En emne-tegning angiver et bestemt formelement på emnet som absolut henføningspunkt (nulpunkt), normalt et hjørne af emnet. Ved henføningspunkt-fastlæggelsen opretter De først emnet på maskin-aksen og bringer værktøjet for hver akse i en kendt position i forhold til emnet. For denne position fastlægger De displayet på TNC'en enten på nul eller en forud given positionsværdi. Herved indordner De emnet til henføningssystemet, som gælder for TNC-displayet hhv. Deres bearbejdnings-program.



Angiver emne-tegningen relative henføningspunkter, så bruger De ganske enkelt cykler til koordinat-omregning (se brugerhåndbogen cykler, cykler for koordinat-omregning).

Hvis emne-tegningen ikke er målsat NC-korrekt, så vælger De en position eller et emne-hjørne som henføningspunkt, fra hvilket målene for de øvrige emnepositione nemmest muligt lader sig fremskaffe.

Særlig komfortabelt fastlægger De henføningspunkter med et 3D-tastsystem fra HEIDENHAIN. Se brugerhåndbogen Tastesystem-cyklus "henf.punkt-fastlæggelse med 3D-tastesystemer".

Eksempel

Emne-skitsen til højre viser boringene (1 til 4). Hvis målsætning henfører sig til et absolut henf.punkt med koordinaterne $X=0$ $Y=0$. Boringerne (5 til 7) henfører sig til et relativt henf.punkt med de absolutte koordinater $X=450$ $Y=750$. Med cyklus **NULPUNKT-FORSKYDNING** kan De forskyde nulpunktet midlertidigt til positionen $X=450$, $Y=750$, for at programmere boringerne (5 til 7) uden yderligere beregninger.

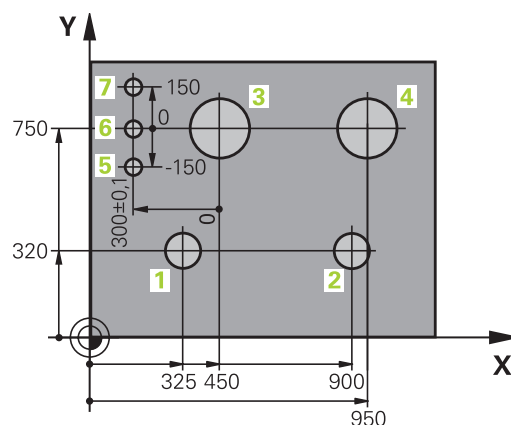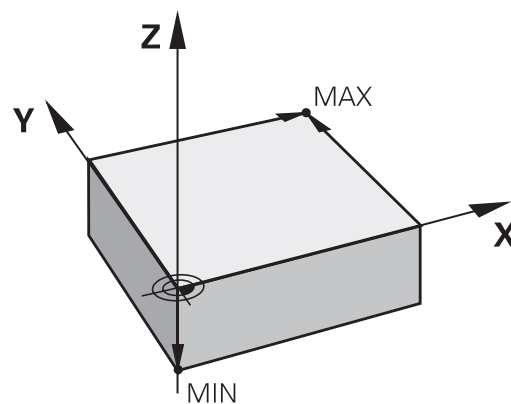

3.2 Åben og indgiv Program

Opbygning af et NC-Program i HEIDENHAIN-Klartext-Format

Et bearbejdnings-program består af en række af program-blokke. Billedet til højre viser elementerne i en blok.

TNC'en nummererer blokkene i et bearbejdnings-program i opadgående rækkefølge.


Den første programblok er kendetegnet med **BEGIN PGM**, Programm-Navn og gyldig måleenhed.

De efterfølgende blokke indeholder informationer om:

- Råemnet
- Værktøjskald
- Kørsel til en sikkerheds-position
- Tilspænding og omdrejningstal
- Banebevægelser cykler og yderligere funktioner.

Den sidste blok i et program er kendetegnet med **END PGM**, program-navnet og den gyldige måleenhed.

Block

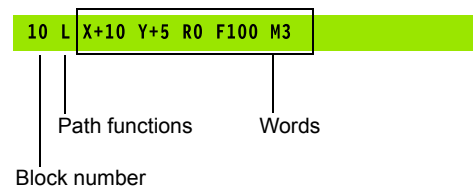

HEIDENHAIN anbefaler, at De efter værktøjs-kaldet grundlæggende kører til en sikkerheds-position, for at TNC'en derfra kollisionsfrit kan positionere til en bearbejdning!

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.2 Åben og indgiv Program

Definere råemne: BLK FORM

Direkte efter åbningen af et nyt program definerer De et kasseformet, ubearbejdet emne. For efterfølgende at definere råemnet, trykker De tasten **SPEC FCT** og herefter softkey **PROGRAM DEFAULTS** og afsluttende Softkey **BLK FORM**. Denne definition behøver TNC'en for den grafiske simulering.



Råemne-definitionen er kun nødvendig, hvis De vil teste programmet grafisk!

TNC'en kan fremstille forskellige råemne forme:

Softkey	Funktion
	Definere et firkantet råemne
	Definere et cylindrisk råemne
	Definer rotationssymmetrisk råemne med vilkårlig form

Firkantet råemne

Siderne af kassen ligger parallelt til akserne X,Y og Z. Dette råemne er fastlagt ved to af dets hjørne-punkter:

- MIN-punkt: Mindste X-,Y- og Z-koordinater til kassen; indlæs absolut-værdier
- MAX-punkt: Største X-,Y- og Z-koordinater til kassen; indlæs absolut- eller inkremental-værdier

Eksempel: Visning af BLK-FORM i NC-program

0 BEGIN PGM NY MM	Program-start, navn, måleenhed
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Spindelakse, MIN-punkt-koordinater
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX-punkt-koordinater
3 END PGM NY MM	Program-slut, navn, måleenhed

Cylindrisk råemne

Det cylindriske råemne er fastlagt ved måling af cylinder:

- Rotationsakse X, Y eller Z
- R: Cylinderens radius (med positiv fortegn)
- L: Cylinderens længde (med positiv fortegn)
- DIST: Forskydelse langs den roterende akse
- RI: Indvendig radius af hulcylinder



Parameter **DIST** og **RI** er valgfri, og de skal ikke programmeres.

Eksempel: Visning af BLK-FORM CYLINDER i NC-program

0 BEGIN PGM NY MM	Program-start, navn, måleenhed
1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10	Spindelakse, Radius, Længde Distance, Invendig radius
2 END PGM NY MM	Program-slut, navn, måleenhed

Rotationssymmetrisk råemne med vilkårlig form

Konturen af det rotationssymmetriske råemne definerer De i et underprogram. Hertil anvender De X, Y eller Z.som rotationsakse.


I råemne definitionen henviser De til konturbeskrivelsen.:

- DIM_D, DIM_R: Diameter eller radius af det rotationssymmetriske råemne
- LBL: Underprogram med konturbeskrivelse

Konturbeskrivelsen skal være negativ i rotationsaksen, men kun indeholde positive værdier i hovedakse. Konturen skal være lukket, dvs. konturstart tilsvare konturafslutning.



Ved angivelse af et underprogram kan det hjælpe med et nummer, et navn eller en QS parameter.

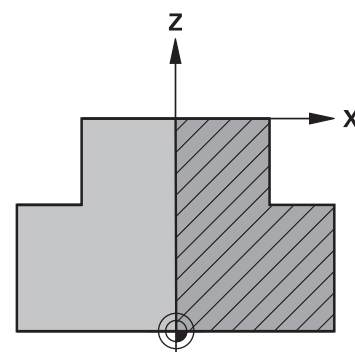

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.2 Åben og indgiv Program

Eksempel: Visning af BLK-FORM ROTATION i NC-program

0 BEGIN PGM NY MM	Program-start, navn, måleenhed
1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL 1	Spindelakse, fortolkning, underprogram-nummer
2 M30	Hovedprogram-slut
3 LBL 1	Underprogram-begynd
4 L X+0 Z+1	Konturstart
5 L X+50	Programmering i positiv hovedakseretning
6 L Z-20	
7 L X+70	
8 L Z-100	
9 L X+0	
10 L Z+1	Konturende
11 LBL 0	Underprogram-slut
12 END PGM NY MM	Program-slut, navn, måleenhed

Nyt bearbejdnings-program åbnes

Et bearbejdnings-program indlæser De altid i driftsarten **programmering**. Eksempel på en program-åbning:



- ▶ Vælg driftsart **programmering**



- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**.

De vælger det bibliotek, hvori De vil gemme det nye program:

FIL-NAVN = NY.H




- ▶ Indlæs det nye program-navn, bekræft med tasten **ENT**



- ▶ Vælg måleenhed: Tryk softkey **MM** eller **TOMME**. TNC'en skifter til program-vindue og åbner dialogen for definition af **BLK-FORM** (råemne)



- ▶ Vælg firkantet råemne: Tryk softkey for firkantet råemneform

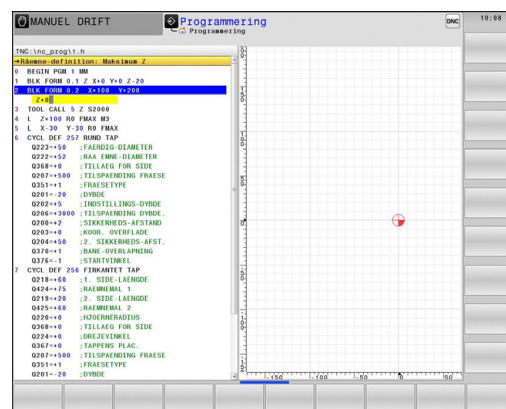

BEARBEJDNINGSPLAN I GRAFIK: XY



- ▶ Indgiv spindelakse, f.eks. **Z**

RÅEMNEDEFINITION: MINIMUM



- ▶ Indlæs efter hinanden X-, Y- og Z-koordinaterne for MIN-punktet og bekræft alle med tasten **ENT**

RÅEMNE-DEFINITION: MAXIMUM



- ▶ Indlæs efter hinanden X-, Y- og Z-koordinaterne for MAX-punktet og bekræft alle med tasten **ENT**

Eksempel: Visning af BLK-form i NC-program

0 BEGIN PGM NY MM	Program-start, navn, måleenhed
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Spindelakse, MIN-punkt-koordinater
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX-punkt-koordinater
3 END PGM NY MM	Program-slut, navn, måleenhed

TNC'en generer blok-numrene automatisk, såvel **BEGIN**- og **END**-blok.




Hvis De ingen råemne-definition vil programmere, afbryder De dialogen med **bearbejdningsplan i grafik XY** med tasten **DEL** !

3.2 Åben og indgiv Program

Værktøjs-bevægelse i Klartext-Dialog programmering

For at programmere en blok, begynder De med en Dialogtaste. I hovedlinien på billedskærmen spørger TNC'en efter alle de nødvendige data.

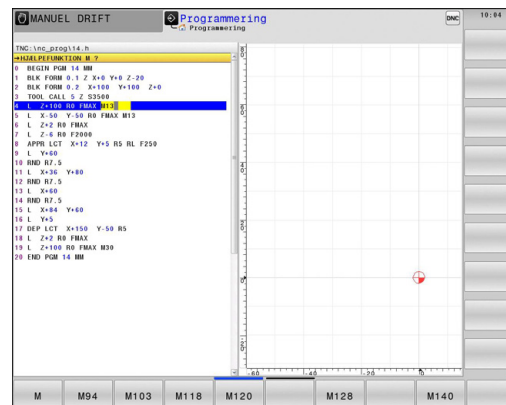

Eksempel for en positioneringsblok



- IndgivÅben blok

COORDINATER ?



- **10** (Indgiv målkoordinater for X-aksen)



- **20** (Indgiv måлкоординater for Y-aksen)



- med taste **ENT** til næste spørgsmål

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR. ?



- Indlæs „Ingen Radiuskorrektur“, med tasten **ENT** til næste spørgsmål

TILSPN F=? / F MAX = ENT

- **100** (indgiv 100 mm/min i tilspænding for denne banebevægelse)



- med taste **ENT** til næste spørgsmål

HJÆLPE-FUNKTION M

- **3** (Yderligfunktion **M3** „Spindel ind“) indgives.



- Med **END** afslutter TNC'en denne dialog.

Programvinduet viser linien:

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

Mulige tilspændingsindlæsninger

Softkey	Funktioner for fastlæggelse af tilspænding
	Kørsel i ilgang, blokvis virksom. Undtagelse: Når defineret før APPR -blok, så virker FMAX også for tilkørsel til hjælpepunktet se "Vigtige positioner ved til- og frakørsel", Side 213
	Kørsel med automatisk beregnet tilspænding fra TOOL CALL -blokken
	Kørsel med programmeret tilspænding (enhed mm/min hhv. 1/10 tomme/min) Ved drejeakser fortolker TNC'en tilspændingen i grad/min, uafhængig af, om programmet er skrevet i mm eller tommer
	Definere en omdrejningstilspænding (enhed mm/U hhv. tomme/omdr.) Pas på: I tomme-programmer kan FU ikke kombineres med M136
	Definere en tandtilspænding (enhed mm/tand. hhv. tomme/tand) Antal tænder skal være defineret i værktøjs-tabellen i kolonne CUT .
Taste	Funktioner for dialogføring
	Undlade besvarelse
	Afslutte dialog for tidlig
	Afbryde og slette en dialog

Overfør aktuel-position

TNC'en muliggør at overtage den aktuelle position af værktøjet i programmet, f.eks. når De

 
- Programmerer kørselsblokke
- Programmerer cykler

For at overtage den rigtige positionsværdi, går De frem som følger:

- ▶ Indlæsefeltet positioneres på stedet i en blok, på hvilken De vil overtage en position



- ▶ Vælg funktionen overtage Akt.-position: TNC'en viser i softkey-listen aksens, hvis positioner De kan overtage



- ▶ Vælg akse: TNC'en skriver den aktuelle position for den valgte akse i det aktive indlæsefelt



TNC'en overtager i bearbejdningsplanet altid koordinaterne til værktøjs-midtpunktet, også når værktøjs-radiuskorrektoren er aktiv.

TNC'en overtager i værktøjs-aksen altid koordinaterne til værktøjs-spidsen, tilgodeser altså altid den aktive værktøjs-længdekorrektur.

TNC'en lader softkey-listen for aksevalg være aktiv så længe, til De igen udkobler denne ved fornyet tryk på tasten "overtage Akt.-position". Disse forhold gælder så også, når De gemmer den aktuelle blok og pr. Banefunktionåbner en ny blok. Når De vælger et blokelement, i hvilket De pr. softkey skal vælge et indlæsealternativ (f.eks. radiuskorrektoren), så lukker TNC'en ligeledes softkey-listen for aksevalg.

Funktionen "overtage Akt.-position" er ikke tilladt, når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiveret

Program editering



De kan så kun editere et program, når det ikke lige bliver afviklet i en maskin-driftsart af TNC'en.

Medens De fremstiller eller ændrer et bearbejdnings-program, kan De med pil-tasten eller med softkeys vælge hver linje i programmet og enkelte ord i en blok:

Softkey/ Taster	Funktion
	Ændre positionen af de aktuelle blokke i billedskærmen Herved kan De lade flere programblokke vise, som er programmeret før den aktuelle blok
	Ændre positionen af de aktuelle blokke i billedskærmen Herved kan De lade flere programblokke vise, som er programmeret efter den aktuelle blok
	Spring fra blok til blok
	
	Vælg enkelte ord i en blok
	
	Vælg en bestemt blok: Tryk tasten GOTO , indlæs det ønskede bloknummer, bekræft med tasten ENT . Eller: tast GOTO tasten, indgiv bloknummerskridt og antallet af indlæste linier ved tryk på softkey N LINIE der skal springes over opad eller nedad

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.2 Åben og indgiv Program

Softkey/ Taste	Funktion
	■ Sæt værdien af et valgt ord på nul ■ Slet forkerte værdier ■ Sletbare fejlmeldinger slettes
	Slet det valgte ord
	■ Slet den valgte blok ■ Slette cykler og programdele
	Indføje blok, som De sidst har editert hhv. slettet.

Indfør en blok på et vilkårligt sted

- Vælg den blok, efter hvilken De vil indføje en ny blok og åben dialogen.

Ændring og indføjelser af ord

- Vælg et ord i en blok og overskriv det med den nye værdi. Medens De har valgt ordet, står klartext-dialog til rådighed.
- Afslutte ændring: Tryk tasten **END**

Hvis de vil indføje et ord, tryk på pil-tasten (til højre eller venstre), indtil den ønskede dialog vises og indlæs den ønskede værdi.

Søge ens ord i forskellige blokke

For denne funktion sættes softkey AUTOM. TEGN på UDE.

-  ► Vælg et ord i en blok: Tryk pil-tasten så ofte, at det ønskede ord er markeret
-  ► Vælg blok med piltasten

Markeringen befinder sig i den nyvalgte blok med det samme ord, som i den først valgte blok.




Hvis De har startet søgningen i meget lange programmer, indblænder TNC'en et symbol der viser hvor langt man er nået. Herudover kan De pr. softkey afbryde søgningen.

Programdele markere, kopiere, slette og indføje

For at kopiere programdele indenfor et NC-program, hhv. i et andet NC-program, stiller TNC'en følgende funktioner til rådighed:

Softkey	Funktion
VÆLG BLOK	Indkobling af markeringsfunktion
AFBRYD MARKERING	Udkobling af markeringsfunktion
BLOK UD-SKÆRE	Slet markerede blok
INDSÆT BLOK	Indføje blok der befinder sig i hukommelsen
KOPIERE BLOK	Kopiere markerede blok

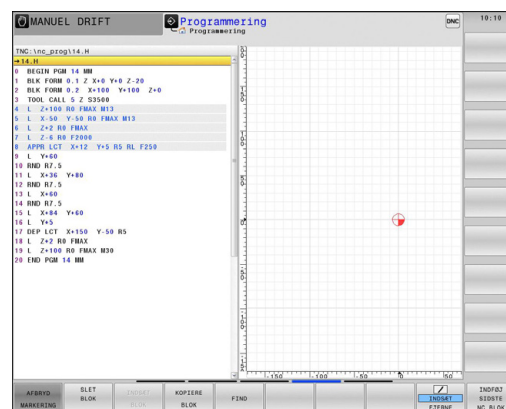

for at kopiere programdele går De frem som følger:

- ▶ vælg softkeyliste med markeringsfunktioner
- ▶ Vælg første blok for programdelen der skal kopieres
- ▶ Markere første blok: Tryk softkey **MARKERE BLOK**. TNC'en lægger et lyst felt bag blokken og indblænder softkey **AFBRYD MARKERING**
- ▶ Flyt det lyse felt til den sidste blok i programdelen som De vil kopiere eller slette. TNC'en fremstiller alle markerede blokke i en anden farve. De kan til enhver tid afslutte markeringsfunktionen, idet De trykker softkey **ABFRYD MARKERING**
- ▶ Kopiere markeret programdel: Tryk softkey **KOPIERE BLOK**, slette markeret programdel: Tryk softkey **SLET BLOK**. TNC'en gemmer den markerede blok
- ▶ vælg med piletasten den blok, efter hvilken De vil indføje den kopierede (slettede) programdel



For at indføje den kopierede programdel i et andet program, vælger De det tilsvarende program over filstyring og markerer der blokken, og markerer den blok, efter hvilken De vil indføje.


- ▶ Indføje en gemt programdel: Tryk softkey **INDFØJ BLOK**
- ▶ Afslutte markeringsfunktion: Tryk softkey **AFBRYD MARKERING**

Søgefunktionen i TNC'en

Med søgefunktionen i TNC'en kan De søge vilkårlige tekster indenfor et program og efter behov også erstatte med en ny tekst.

Søg efter vilkårlige tekster

FIND FIND FIND SLUT	▶ Vælg søgefunktion: TNC'en inblænder søgevinduet og viser i softkey-listen de til rådighed stående søgefunktioner ▶ Indgiv søgningstekst, f.eks.: TOOL ▶ Start søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt ▶ Gentage søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt ▶ Afslut søgefunktion

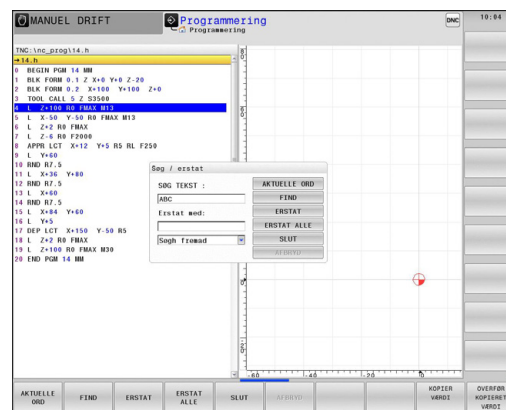

Søgning/udskiftning af vilkårlige tekster



Funktionen søge/udskifte er ikke mulig, når

- et program er beskyttet
- når programmet netop bliver afviklet af TNC'en

Med funktionen **UDSKIFT ALLE** skal De passe på, at De ikke af vanvare udskifter tekstdele, der egentlig skulle forblive uændrede. Udskiftede tekster er uigenkaldelig tabt.

- ▶ evt. en blok, i hvilken ordet der søges er gemt

FIND FIND ERSTAT SLUT	▶ Vælg søgefunktion: TNC'en inblænder søgevinduet og viser i softkey-listen de til rådighed stående søgefunktioner ▶ Tryk softkey TASTE ORD:, TNC'en viser på billedskærmen den relevante blok Tryk info-tasten pånå, for at lukke info-vinduet. ▶ Start søgeforløb: TNC'en springer til den næste søgte tekst ▶ For at erstatte teksten og herefter springe til det næste findsted: Tryk softkey ERSTAT, eller for at erstatte alle fundne tekststeder: Tryk softkey ERSTAT ALLE, eller for ikke at erstatte teksten og springe til det næste fundsted: Tryk softkey SØG ▶ Afslut søgefunktion

3.3 Filstyring: Grundlag

Filer

Filer i TNC'en	Type
Programmer	
i HEIDENHAIN-Format	.H
i DIN/ISO-Format	.I
Kompatible Programmer	
HEIDENHAIN-Unit-Programme	.HU
HEIDENHAIN-Kontur-Programme	.HC
Tabeller for	
Værktøj	.T
Værktøjs-veksler	.TCH
Nulpunkt	.D
Punkt	.PNT
Presets	.PR
Tastesystem	.TP
Backup-Filer	.BAK
Afhængige data (f.eks. kædepunkter)	.DEP
Fri definerbare Tabeller	.TAB
Paletter	.P
Drejeværktøjer	.TRN
Tekst som	
ASCII-Filer	.A
Protokol-Filer	.TXT
Hjælpe-Filer	.CHM
CADdata som	
ASCII-filer	.DXF .IGES .STEP

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.3 Filstyring: Grundlag

Når De indlæser et bearbejdnings-program i TNC'en, giver De først dette program et navn. TNC'en gemmer programmet på den interne harddisk som en fil med det samme navn. Også tekster og tabeller gemmer TNC'en som filer.

For at De hurtigt kan finde og styre filer, disponerer TNC'en over et specielt vindue til fil-styring. Her kan De kalde de forskellige filer, kopiere, omdøbe og slette.

De kan med TNC'en styre næsten vilkårligt mange filer. Den tilrådighed værende hukommelsesplads andrager mindst **21 GByte**. Et enkelt NC-program må maksimalt være **2 GByte** stort.



Alt efter indstilling genererer TNC'en efter editeringen og indlagring af NC-programmer en backup-fil *.bak. Dette kan begrænse den til rådighed værende hukommelsesplads.

Navne på filer

Ved programmer, tabeller og tekster tilføjer TNC'en en udvidelse, som er adskilt fra fil-navnet med et punkt. Denne udvidelse kendetegner fil-typen.

Filnavn	Filtype
PROG20	.H

Længden af filnavne må ikke overskride 24 tegn, ellers viser TNC'en ikke mere program-navnet komplet

Filnavne på TNC'en er underlagt følgende norm: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). Således kan filnavne indeholde følgende tegn:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Alle andre tegn skal ikke anvendes i filnavn, for at undgå problemer ved dataoverførsel.



Den maksimalt tilladte længde af filnavne må være så lange, at den maksimalt tilladte længde af stien ikke overskrider 255 tegn se "Stier", Side 118..

Vise eksternt fremstillede filer på TNC'en

På TNC'en er nogle hjælpeværktøjer installeret, med hvilke De viser de i den følgende tabel fremstillede filer og delvis også kan bearbejde.

Filtyper	Type
PDF-Filer	pdf
Excel-Tabel	xls csv
Internet-Filer	html
Tekst-filer	txt ini
Grafik-filer	bmp gif jpg png

Yderligere informationer for visning og bearbejdning af den opførte fil-type: se Side 129

Datasikring

HEIDENHAIN anbefaler, at sikre de af TNC'en ny fremstillede programmer og filer med regelmæssige mellemrum på en PC.

Med den gratis dataoverførings-software TNCremo stiller HEIDENHAIN en simpel mulighed til rådighed, for fremstilling af backups af data gemt i TNC'en.

Herudover behøver De et datamedie, på hvilken alle maskinspecifikke data (PLC-program, maskin-parametre osv.) er sikret. Henvend Dem eventuelt til maskinfabrikanten.



Hvis De vil sikre alle filer der befinder på harddisken, kan det tage flere timer. Foretag sikkerhedskopieringen om natten.

De skal fra tid til anden slette de filer De ikke mere behøver, så at TNC'en altid har ledig plads nok på harddisken til systemfiler (f.eks. værktøjs-tabeller)



Med harddiske er, afhængig af driftsbetingelser (f.eks. vibrationsbelastning), skal man efter en brug på 3 til 5 år regne med en forhøjet fejlrate. HEIDENHAIN anbefaler derfor at lade harddisken kontrollere efter 3 til 5 år.

3.4 Arbejd med Fil-styring

Bibliotek

Da De på harddisken kan gemme særdeles mange programmer hhv. filer, indlægger De de enkelte filer i biblioteker (mapper), for at bevare overblikket. I disse biblioteker kan De oprette yderligere biblioteker, såkaldte underbiblioteker. Med tasten **-/+** eller **ENT** kan De ind- hhv. udblænde underbiblioteker.

Stier

En sti angiver drev og samtlige biblioteker hhv. under-biblioteker, i hvilke en fil er gemt. De enkelte angivelser bliver adskilt med „\”.




Den maksimalt tilladte længde af stien, altså alle tegn fra drev, biblioteker og filnavne inklusiv udvidelse, må ikke overskride 255 tegn!

Eksempel









På drevet TNC:\ blev biblioteket AUSTR1 anlagt. Herefter blev i biblioteket AUSTR1 yderligere anlagt underbiblioteket NCPRG og bearbejdnings-programmet PROG1.H indkopieret her. Bearbejdnings-programmet har dermed stien:

TNC:\AUSTR1\NCPRG\PROG1.H

Grafikken til højre viser et eksempel på et biblioteksvisning med forskellige stier.

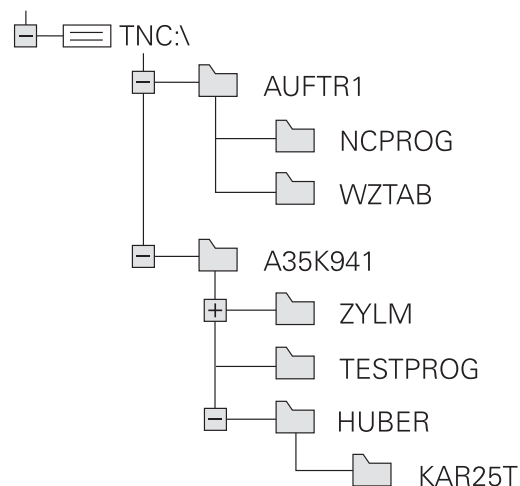

Oversigt: Funktion med fil-styringen

        Softkey	Funktion	Side
	Kopiering af enkelte filer	122
	Visning af bestemte fil-typer	121
	Anlægge en ny fil	122
	Visning af de sidste 10 valgte filer	125
	Slette fil	126
	Markér fil	127
	Omdøbe en fil	127
	Beskyt fil mod sletning og ændring	128
	Ophæv fil-beskyttelse	128
	Importere værktøjs-tabeller	190
	Styring af netdrev	137
	Vælge editor	128
	Sortere filer efter egenskaber	128
	Kopiering af bibliotek	125
	Sletning af bibliotek med alle underbiblioteker	
	Aktualisering fortegnelse	
	Omdøbe et bibliotek	
	Fremstille et nyt bibliotek	

Kald filstyring

**PGM
MGT**

- Tryk tasten **PGM MGT** : TNC'en viser vinduet for fil-styring (billedet viser grundindstillingen. Hvis TNC'en viser en anden billedskærm-opdeling, trykker De softkey **VINDUE**)

Det venstre, smalle vindue viser de eksisterende drev og biblioteker. Drev'ene betegner udstyr, på hvilke data bliver gemt eller overført. Et drev er den interne harddisk i TNC'en, yderligere drev er interface (RS232, Ethernet), på hvilke De eksempelvis kan tilslutte en PC'er. Et bibliotek er altid kendetegnet med et kort-symbol (til venstre) og biblioteks-navnet (til højre). Underbiblioteker er indrykket til højre. Findes der underbiblioteker, kan disse ind og ud blendes med **-/+** tasterne.

Det højre, brede vindue viser alle filer, som er gemt i det valgte bibliotek. Til hver fil bliver vist flere informationer, som er oplyst i tabellen nedenunder.

FIL-NAVN	BYTE	STATUS	DATO	TID
DEF.H	382		18-12-2012	13:18:52
DEFEX.H	554		18-12-2012	13:18:52
EX11.H	1933		17-12-2012	09:56:38
EX12.H	987		18-12-2012	13:18:52
EX14_SL.H	1792		18-12-2012	13:18:52
EX18.H	833		18-12-2012	13:18:52
EX18_SL.H	1513		18-12-2012	13:18:52
EX4.H	1036		18-12-2012	13:18:52
HABERL.HC	685		18-12-2012	13:18:52
HEBEL.H	541		18-12-2012	13:18:52
KONTUR.HC	554		18-12-2012	13:18:52
Kontur.H	1536	S	13-12-2012	13:25:17
MEIGL.I	484		18-12-2012	13:18:52
PRGR.H	444		18-12-2012	13:18:52
P1.H	117		17-12-2012	13:23:01
P1.H	2687		18-12-2012	13:18:52
Ra-P1.H	6870		18-12-2012	13:18:52
RACH.N	481		18-12-2012	14:01:14
Rastplatte.h	4827		18-12-2012	13:18:52
Rastplatte.h.bak	6398		18-12-2012	13:18:52
Renet.H	389		18-12-2012	13:18:52
Schulter.H	3599		18-12-2012	13:18:52
STAT.H	479	M	18-12-2012	13:18:52
STAT.H	823		18-12-2012	13:18:52
TOIL.H	1288		17-12-2012	19:05:01
turning.H	2065		18-12-2012	13:18:52
TURN.H	1388		17-12-2012	09:55:57
wheel.h	11195		18-12-2012	13:18:52
wheelpldter.H	12678		18-12-2012	13:18:54
zeroshift.d	6557		18-12-2012	13:18:54

visning	Betydning
Fil-navn	Filnavn(max. 25 tegn) og filtype
Byte	Filstørrelse i Byte
Status	Filens egenskaber:
E	Programmet er valgt i driftsart programmering
S	Programmet er valgt i driftsart program-test
M	Programmet er valgt i en programafviklings-driftsart
+	Program har ikke viste afhængige filer med filendelsen DEP, f.eks. ved anvendelse af værktøjs-kontrol
	Filen er beskyttet mod sletning og ændring
	Filen er beskyttet mod sletning og ændringer da den netop bliver afviklet
Dato	Dato, på hvilken filen sidste gang blev ændret
Nulle	Tidspunktet, på hvilken filen sidste gang blev ændret



For at vise afhængige filer står maskin-parameter **CfgPgmMgt/dependentFiles** på **MANUEL**.

Vælg drev, biblioteker og filer



- Kald Filstyring

 
Benyt pil-tasterne eller softkeys, for at flytte det lyse felt til det ønskede sted på billedskærmen:




- Flytte det lyse felt fra højre til venstre vindue og omvendt



- Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



 - Flytte det lyse felt i et vindue sidevis op og ned



Skridt 1: vælg drev

- Markér drevet i venstre vindue



- Vælg drev: Tryk softkey **VÆLG**, eller



- tryk tasten **ENT**

Skridt 2: Vælg bibliotek

- Markér bibliotek i venstre vindue: Det højre vindue viser automatisk alle filer i biblioteket, som er markeret (lys baggrund)

Skridt 3: Vælg fil



- Tryk softkey **VÆLG TYPE**



- Tryk softkey for den ønskede fil-type, eller



- vis alle filer: Tryk softkey **VIS ALLE**, eller

- Markér fil i højre vindue



- Tryk softkey **VÆLG**, eller



- Tryk tasten **ENT**

TNC'en aktiverer de valgte filer i driftsart, fra hvilken De har kaldt fil-styringen

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.4 Arbejd med Fil-styring

 
Fremstil nyt bibliotek

- ▶ Markér bibliotek i venstre vindue, i hvilken De vil fremstille et underbibliotek



- ▶ Tryk softkey **NY FORTEGNELSE**
- ▶ Indlæs biblioteksnavn
- ▶ tryk tasten **ENT**

BIBLIOTEK \FREMSTILLE NYT ?



- ▶ Bekræft med softkey **OK**, eller



- ▶ afbryde med softkey **AFBRYD**

Fremstil ny Fil

 
- ▶ Vælg biblioteket i venstre vindue, i hvilket De vil fremstille den nye fil
- ▶ Positioner curser i højre vindue




- ▶ Tryk softkey **Ny Fil**
- ▶ Indgiv filnavn med filendelsen
- ▶ tryk tasten **ENT**

Kopier enkelte Filer


- ▶ Flyt det lyse felt til den fil, som skal kopieres



 - ▶ Tryk softkey **KOPIERE**: Vælg kopieringsfunktion. TNC'en åbner et overblændingsvindue



 - ▶ Indlæs navnet på mål-filen og overfør med tasten **ENT** eller softkey **OK**: TNC'en kopierer filen i det aktuelle bibliotek, hhv. i det tilsvarende mål-bibliotek. Den oprindelige fil bliver bibeholdt, eller



- ▶ De trykker softkey mål-bibliotek, for i et overblændingsvindue at vælge mål-biblioteket og overtage det med tasten **ENT** eller softkey **OK**: TNC'en kopierer filen med det samme navn ind i det valgte bibliotek. Den oprindelige fil er bibeholdt.



TNC'en viser en fremskridts visning, når De har startet kopieringsforløbet med tasten **ENT** eller har startet med softkey **OK**.

Kopiering af filer i et andet bibliotek

- Vælg billedskærm-opdeling med lige store vinduer
- Vis biblioteker i begge vinduer: Tryk softkey **STI**

Højre vindue

 
- Flyt det lyse felt til biblioteket, i hvilket De skal kopiere filerne og med tasten **ENT** vise filerne i dette bibliotek

Venstre vindue


- Vælg biblioteket med den fil som De skal kopiere og med Tasten **ENT** vises filerne



- Vis funktionen for markering af filer



 - Flyt det lyse felt hen på den fil, som De skal kopiere og markér. Ifald det ønskes, markerer De yderligere filer på samme måde



- De markerede filer kopieres i mål biblioteket

Øvrige markerings-funktioner: se "Marker Filer", Side 127.

Hvis De har markeret filer i såvel venstre som i højre vindue, så kopierer TNC'en fra biblioteket i hvilket det lyse felt står.

Overskrive filer

Når De kopierer filer ind i et bibliotek, i hvilket der befinder sig filer med samme navn, så spørger TNC'en, om filerne i bestemmelsesbiblioteket må overskrives:

- Overskrivning af alle filer (Felt **Bestående Filer** valgt): Tryk softkey **OK** eller
- Overskriv ingen fil: Tryk softkey **AFBRYD**

Hvis De vil overskrive en beskyttet fil, skal De vælge feltet **Beskyttet Filer** hhv. afbryde processen.

Kopier Tabel

Importere linier i en tabel

Hvis De kopierer en tabel i en bestående tabel, kan De med softkey **ERSTAT FELTER** overskrive enkelte linier. Forudsætninger:

- mål-tabellen skal allerede eksistere
- filen som skal kopieres må kun indeholde de linier der skal erstattes.
- Fil-typen i tabellen skal være identisk



Med funktionen **ERSTAT FELTER** bliver linier i mål-tabellen overskrevet. Lav en sikkerheds-kopi af den originale tabel, for at undgå datatab.

Eksempel

De har med et forindstillingsudstyr opmålt værktøjs-længde og værktøjs-radius for 10 nye værktøjer. I tilslutning hertil genererer forindstillingsudstyret værktøjs-tabellen TOOL_Import med 10 linjer dvs. 10 værktøjer.

- ▶ De kopiere denne tabel fra det eksterne dataudstyr til et vilkårligt bibliotek
- ▶ De kopierer den eksternt fremstillede tabel med TNC`ens filstyring med den bestående tabel TOOL.T: TNC`en spørger, om den bestående værktøjs-tabel TOOL.T skal overskrives:
- ▶ Trykker De softkey **JA**, så overskriver TNC`en den aktuelle fil TOOL.T komplet. Efter kopieringen består TOOL.T altså af 10 linier.
- ▶ Eller trykker De softkey **ERSTAT FELTER**, så overskriver TNC`en i filen TOOL.T de 10 linier. Dataer for de resterende linier bliver ikke ændret af TNC`en

Ekstrahere linier fra en tabel

I tabellen kan De markere én eller flere linier og gemme dem i en separat tabel.

- ▶ De åbner tabellen fra hvilken De skal kopiere linier
- ▶ De vælger med piltasterne den første linie der skal kopieres
- ▶ De trykker softkey **YDERL. FUNKT.**
- ▶ De trykker softkey **MARKERE.**
- ▶ De markerer evt. yderligere linier
- ▶ De trykker softkey **GEM SOM.**
- ▶ De indlæser et tabel-navn, i hvilket den valgte linjer skal gemmes

Kopier Bibliotek

- ▶ Flyt det lyse felt i højre vindue til biblioteket som De vil kopiere.
- ▶ De trykker så softkey **KOPIERE**: TNC'en indblænder vinduet for valg af målbiblioteket.
- ▶ Vælg målbibliotek og bekræft med tasten **ENT** eller softkey **OK**: TNC'en kopierer det valgte bibliotek inklusiv underbiblioteker i det valgte målbibliotek

Udvælge en af de sidst valgte filer



- ▶ Kald Filstyring



- ▶ Visning af de 10 sidst valgte filer: Tryk softkey **SIDSTE FILER**

Benyt pil-tasten, for at flytte det lyse felt til den fil, som De vil vælge:



- ▶ Flytte det lyse felt i et vindue op og ned




- ▶ Vælg fil: Tryk softkey **OK**, eller



- ▶ tryk tasten **ENT**



Med softkey **KOPIER VÆRDI** kan De kopierer stien for en makeret fil. Den kopierede sti kan De senere anvende, f.eks. ved et programkald med hjælp af tasten **PGM CALL**.

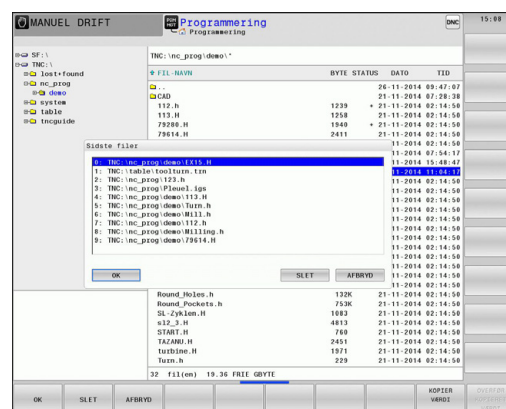

Slet Fil



Pas på, tab af data mulig!

Sletningen af filer kan De ikke mere omgøre!

- Flyt det lyse felt hen på den fil, som De skal slette



- Vælg slettefunktion: Tryk softkey **SLET**. TNC'en spørger, om filen virkelig skal slettes
- Bekræft sletning: Tryk softkey **OK** eller
- Afbryde sletning: Softkey **AFBRYD** trykkes

 
Slet bibliotek



Pas på, tab af data mulig!

Sletningen af filer kan De ikke mere omgøre!

- Flyt det lyse felt til det bibliotek, som De skal slette




- Vælg slettefunktion: Tryk softkey **SLET**. TNC'en spørger, om biblioteket med alle underbiblioteker og filer virkelig skal slettes
- Bekræft sletning: Tryk softkey **OK** eller
- Afbryde sletning: Softkey **AFBRYD** trykkes

Marker Filer

Softkey	Markeringsfunktion
	Markering af enkelte filer
	Markér alle filer i bibliotek
	Ophæv markering for en enkelt fil
	Ophæv markering for alle filer
	Kopiering af alle markerede filer


Funktioner, som kopiering eller sletning af filer, kan De anvende såvel på enkelte som også på flere filer samtidig. Flere filer markerer De som følger:

 - Flyt det lyse felt til første fil

	► Vis Markerings-funktioner: Tryk softkey MARKERING
	► Markering af fil: Tryk softkey FIL MARKERING
	► Flyt det lyse felt til næste fil Fungerer kun med softkeys, ikke navigere med piltaster!
	
	► Markere yderligere fil: Tryk softkey MARKERE FIL osv.
	► Kopiere markerede filer: Tryk softkey KOPIER , eller
	
	► Slette markerede filer: forlad aktive Softkey og herefter trykkes softkey SLETTE , for at slette markerede filer

Overfør Fil

 - Flyt det lyse felt hen på den fil De skal omdøbe

	► Vælg funktion for omdøbning
	► Indlæs nyt fil-navn; fil-typen kan ikke ændres
	► Udføre omdøbning: Tryk softkey OK eller tasten ENT

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.4 Arbejd med Fil-styring

Overfør Fil

- Vælg mappen i hvilken De skal sortere filer



- Vælg softkey **SORTERING**
- Vælg softkey med det tilsvarende fremstillingskriterium

Øvrige funktioner

Beskyt filer/filbeskyttelse ophæves

- flyt det lyse felt til den fil, som De skal beskytte



- Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey **FLERE FUNKTIO.**



- Aktivere fil-beskyttelse: Tryk softkey **BESKYTTE**,
filen får beskyttet-symbolet



- Ophæve filbeskyttelse: Tryk softkey **UBESKYTTE**

Vælg editor

- Flyt det lyse felt i højre vindue til filen, som De skal åbne



- Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey **FLERE FUNKTIO.**



 
- Vælg editoren med hvilken den valgte fil skal åbnes: Tryk softkey **VÆLG EDITOR**
- Markér den ønskede editor
- Tryk softkey **OK**, for at åbne filen

USB-udstyr tilslutte/fjerne


- Flyt det lyse felt i venstre vindue



- Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey **FLERE FUNKTIO.**



 - Omskifte softkey-liste
- Søge efter USB-udstyr



- For at fjerne USB-udstyr: De flytter det lyse felt til USB-udstyret i fortegnelsestræet
- Fjerne USB-udstyr

Yderligere informationer: se "USB-udstyr til TNC'en", Side 138.

Hjælpetools for styring af eksterne fil-typer

Med hjælpetools kan De vise eller bearbejde forskellige, eksternt fremstillede fil-typer på TNC'en.

Filtyper	Beskrivelse
PDF-filer (pdf)	Side 130
Excel-tabeller (xls, csv)	Side 131
Internet-filer (htm, html)	Side 132
ZIP-arkiv (zip)	Side 133
Tekst-filer (ASCII-filer, f.eks. txt, ini)	Side 134
Video-filer	Side 134
Grafik-filer (bmp, gif, jpg, png)	Side 135



Når De overfører filer fra PC'en med TNCremo til styringen, så skal De have indført filnavneudvidelser pdf, xls, zip, bmp gif, jpg og png i listen filtyper der skal overføres binært (menupunkt **>extras >konfiguration >Funktion** i TNCremo).

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.4 Arbejd med Fil-styring

Vis PDF-filer

For at åbne PDF-filer direkte på TNC'en, går De frem som følger:




- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket PDF-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på PDF-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner PDF-filen med hjælpe-værktøjet **Dokumentlæser** til en egen anvendelse



Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade PDF-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.



Når De positionerer muse-pilen over en kontakt, får De en kort tip-tekst for den pågældende funktion for kontakten. Yderligere informationer for betjening af **Dokumentlæser** finder De under **hjælp**.

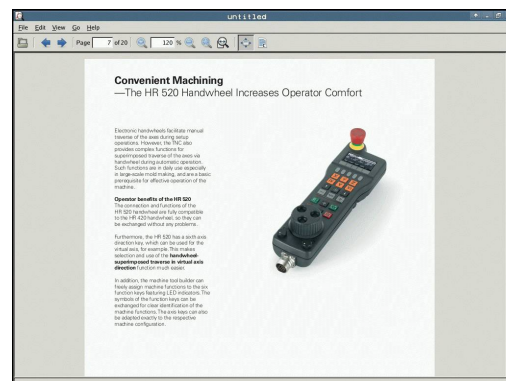

For at afslutte **Dokumentlæser** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **fil**
- ▶ Vælg menupunktet **lukke** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Hvis De ikke anvender mus, lukker De **Dokumentlæser** som følger:



- ▶ Tryk Softkey-skifter: Der **Dokumentlæser** åbner Pulldown-Menu **Fil**



- ▶ Vælg menupunktet **lukke** og bekræft med tasten **ENT** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen



Vise og bearbejde excel-filer

For at åbne og bearbejde Excel-filer med filendelsen **xls**, **xlsx** eller **csv** direkte på TNC'en, går De frem som følger:

- PGM
MGT

 - ▶ Kald Filstyring
 - ▶ Vælg biblioteket, i hvilket excel-filen er gemt
 - ▶ Flyt det lyse felt hen på excel-filen
- ENT

 - ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner excel-filen med hjælpe-Tool **Gnumeric** til en særlig anvendelse



Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade excel-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.



Når De positionerer muse-pilen over en kontakt, får De en kort tip-tekst for den pågældende funktion for kontakten. Yderligere informationer for betjening af **Gnumeric** finder De under **hjælp**.

For at afslutte **Gnumeric** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **fil**
- ▶ Vælg menupunktet **lukke** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Hvis De ikke anvender mus, lukker De hjælpe-værktøjet **Gnumeric** som følger:

- ▶

 - ▶ Tryk Softkey-skifter: Hjælpe-værktøjet **Gnumeric** åbner Pulldown-Menu **Fil**
- ↓

 - ▶ Vælg menupunktet **lukke** og bekræft med tasten **ENT** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen
- ENT

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.4 Arbejd med Fil-styring

Vis Internet-File

For at åbne og bearbejde internet-filer med filendelsen **htm** eller **html** direkte på TNC'en, går De frem som følger:

PGM
MGT


- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket internet-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på internet-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner internet-filen med hjælpe-Tool **Mozilla Firefox** til en særlig anvendelse



Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade PDF-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.



Når De positionerer muse-pilen over en kontakt, får De en kort tip-tekst for den pågældende funktion for kontakten. Yderligere informationer for betjening af **Mozilla Firefox** finder De under **hjælp**.

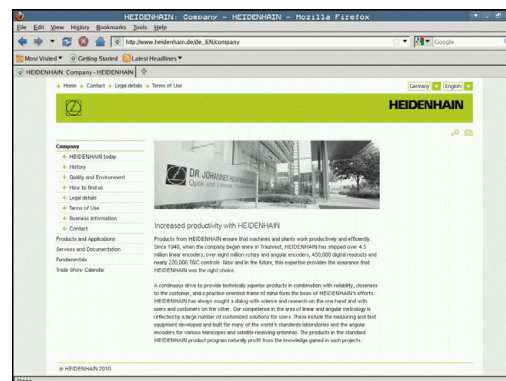

For at afslutte **Mozilla Firefox** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **fil**
- ▶ Vælg menupunktet **Quit** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Hvis De ikke anvender mus, lukker De **Mozilla Firefox** som følger:



- ▶ Tryk Softkey-skifter: **Mozilla Firefox** åbner Pulldown-Menu **Fil**



- ▶ Vælg menupunktet **lukke** og bekræft med tasten **ENT** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

ENT

Arbejde med ZIP-arkiver

For at åbne ZIP-arkiv med filendelsen **zip** direkte på TNC'en, går De frem som følger:

PGM
MGT

- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket arkiv-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på arkiv-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner arkiv-filen med hjælpe-Tool **Xarchiver** til en særlig anvendelse

ENT




Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade arkiv-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.



Når De positionerer muse-pilen over en kontakt, får De en kort tip-tekst for den pågældende funktion for kontakten. Yderligere informationer for betjening af **Xarchiver** finder De under **hjælp**.



Vær opmærksom på, at TNC'en ved pakning og udpakning af NC-programmer og NC-tabeller ingen konvertering af binær til ASCII hhv. omvendt gennemfører. Ved overførsel til TNC-styringen med andre software-udgaver, kan sådanne filer så evt. ikke læses af TNC'en.

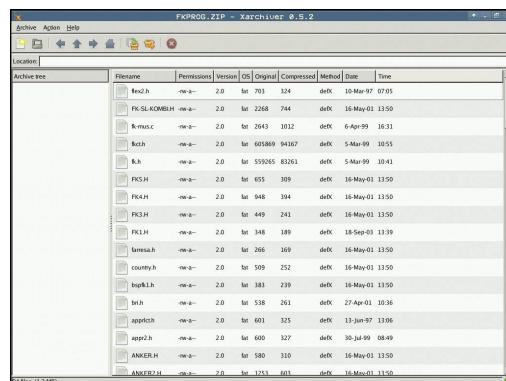

For at afslutte **Xarchiver** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **ARKIV**
- ▶ Vælg menupunktet **Afslutte** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Hvis De ikke anvender mus, lukker De **Xarchiver** som følger:



- ▶ Tryk Softkey-skifter: Der **Xarchiver** åbner Pulldown-Menu **Arkiv**



- ▶ Vælg menupunktet **Afslut** og bekræft med tasten **ENT** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

ENT

Programmering: Grundlaget, Fil-styring

3.4 Arbejd med Fil-styring

Vis eller ændre Tekst-Filer

For at åbne og bearbejde tekst-filer (ASCII-filer, f.eks. med filendelsen **txt**) går De frem som følger: Gå frem som følger:

PGM
MGT


- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg drev og bibliotek, i hvilke tekst-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på tekst-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: åbner tekst-fil med intern tekst-editor



Alternativt kan De også åbne ASCII-filer med hjælpeværktøjet **Leafpad**. Indenfor **Leafpad** står de fra Windows her kendte Shortcuts til rådighed, med hvilke De hurtigt kan bearbejde tekster (STRG+C, STRG+V,...).



Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade tekst-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.

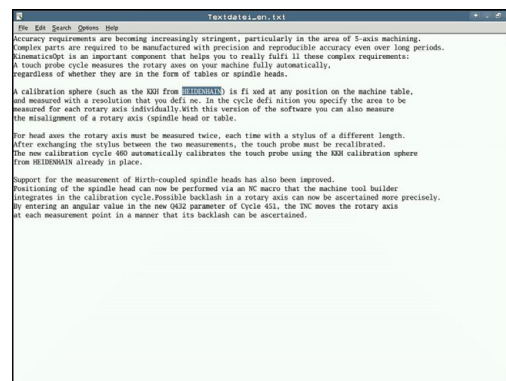

For at afslutte **Leafpad** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med musen indenfor processlinjen HEIDENHAIN-Ikon **Menu**
- ▶ Vælg Pulldown-Menu i Menu-punkt **Tools** og **Leafpad**

For at afslutte **Leafpad** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **fil**
- ▶ Vælg menupunktet **Afslutte** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Vis Video filer



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

For at åbne Video-filer direkte på TNC'en, går De frem som følger:

PGM
MGT

- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket Video-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på Video-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner Video-filen med en egen anvendelse

ENT

Vis Grafik-Filer

For at åbne grafik-filer med filendelse bmp, gif, jpg eller png direkte på TNC'en, går De frem som følger:

PGM
MGT

- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket grafik-filen er gemt
- ▶ Flyt det lyse felt hen på grafik-filen
- ▶ Tryk tasten ENT: TNC'en åbner grafik-filen med hjælpe-Tool **ristretto** til en særlig anvendelse

ENT



Med taste-kombinationen ALT+TAB kan De til enhver tid skifte tilbage til TNC-overfladen og lade grafik-filen være åbnet. Alternativt kan De også pr. muse-klik skifte tilbage til det tilsvarende symbol i task-listen på TNC-overfladen.



Yderligere informationer for betjening af **ristretto** finder De under **hjælp**.



For at afslutte **ristretto** går De frem som følger:

- ▶ Vælg med muse menupunktet **fil**
- ▶ Vælg menupunktet **Afslutte** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

Hvis De ikke anvender mus, lukker De hjælpe-værktøjet **ristretto** som følger:



- ▶ Tryk Softkey-skifter: **ristretto** åbner Pulldown-Menu **Fil**



- ▶ Vælg menupunktet **Afslut** og bekræft med tasten **ENT** : TNC'en vender tilbage til fil-styringen

ENT

Dataoverførsel til/fra en ekstern Disk



Før De kan overføre data til et eksternt dataudstyr, skal De indrette datainterface (se "Opsæt datainterface", Side 620).

Hvis De overfører data over det serielle interface, så kan i afhængighed af den anvendte dataoverførselssoftware optræde problemer, som De med gentagne udførelser af overførslen kan fjerne.

PGM
MGT

- Kald Filstyring



- Vælg Billedskærm-opdeling for dataoverføring: Tryk softkey **VINDUE**

Benyt pil-tasterne, for at flytte det lyse felt til den fil, som De vil overføre:



- Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



- Flytte det lyse felt fra højre til venstre vindue og omvendt



Hvis De vil kopiere fra TNC'en til et eksternt dataudstyr, forskyder De det lyse felt i venstre vindue til den fil der skal overføres.

Hvis De vil kopiere fra et eksternt dataudstyr til TNC'en, forskyder De det lyse felt i højre vindue til den fil der skal overføres.



- Vælg andre drev eller fortegnelser: Tryk softkey **VIS TRÆ**
- De vælger den ønskede fortegnelse med piletasten



- Vælg ønskede filer: Tryk softkey **VIS FILER**
- De vælger den ønskede fil med piletasten




- Overfør en enkelt fil: Tryk softkey **KOPIERE**

- Bekræft med softkey **OK** eller med tasten **ENT**. TNC'en indblænder et status-vindue, som informerer Dem om kopierings fremgangen, eller



- Afslutte dataoverføring: Tryk softkey **VINDUE** TNC'en viser igen standardvinduet for fil-styring

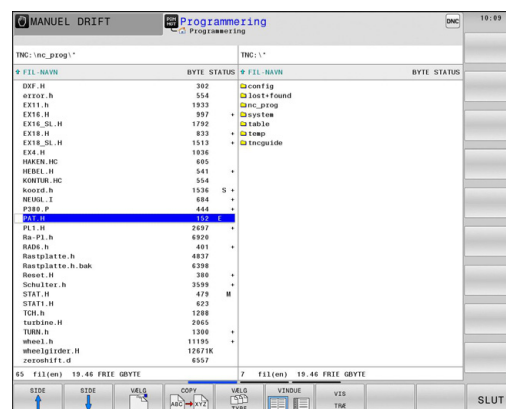


TNC'en på netværk



Om at tilslutte Ethernet-kortet til Deres netværk, se "Ethernet-Interface", Side 626).

Fejlmeldinger under netværks-driften protokollerer TNC'en se "Ethernet-Interface", Side 626.

Når TNC'en er tilsluttet til et netværk, står yderligere drev i venstre biblioteks-vindue til rådighed (se billedet). Alle tidligere beskrevne funktioner (vælge drev, kopiere filer osv.) gælder også for netdrevet, såfremt De har givet de tilhørende rettigheder.

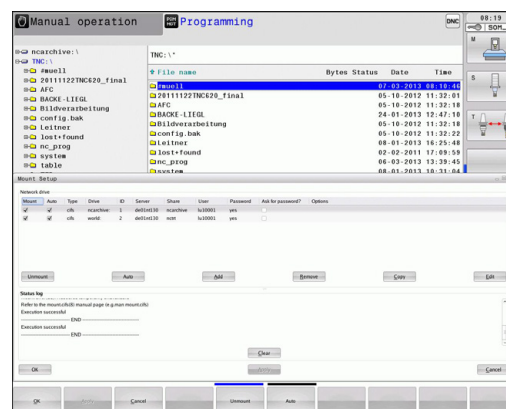

Forbinde og løsne netværksdrev

PGM
MGT

- Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**, evt. med softkey **VINDUE** billedskærm-opdelingen vælges således, som vist i billedet øverst til højre

NETVÆRK

- Vælg netværks-indstillinger: Tryk softkey **NETVÆRK** (anden softkey-liste).
- Styring af netværks drev: Tryk **NETVÆRK FORB.** softkey **DEFINER..** TNC'en viser i et vindue mulige netværksdrev, til hvilke De har adgang. Med de efterfølgende beskrevne softkeys fastlægger De for hvert drev forbindelserne.

Funktion	Softkey
Fremstilling af netværks-forbindelse, TNC'en markerer kolonne Mount , når forbindelsen er aktiv.	Forbinde
Afbrydelse af netværks-forbindelser	Skille
Automatisk fremstilling af netværks-forbindelser ved indkobling af TNC'en TNC'en markerer kolonne Auto , når forbindelsen bliver fremstillet automatisk	Auto
Indrette ny netværks-forb.	Tilføj
Slette bestående netværks-forb.	Fjern
Kopiere netværks-forb	Kopiere
Kopiere netværks-forb	Bearbejde
Lukke statusvindue	tømme

USB-udstyr til TNC'en



Pas på, tab af data mulig!

Anvend kun USB-Interface til at overføre og sikre programmer, ikke for bearbejdning og afvikling af programmer.

Særlig enkelt kan De sikre data over USB-udstyret hhv. indspille i TNC'en. TNC'en understøtter følgende USB-blokudstyr

- Diskette-drev med filsystem FAT/VFAT
- Memory-sticks med filsystem FAT/VFAT
- Harddiske med filsystem FAT/VFAT
- CD-ROM-drev med filsystem Joliet (ISO9660)

Sådanne USB-udstyr genkender TNC'en automatisk ved isætning. USB-udstyr med andre filsystemer (f.eks. NTFS) understøtter TNC'en ikke. TNC'en afgiver ved indstikning så fejlmeldingen **USB: TNC understøtter ikke udstyret**.



Hvis De får en fejlmeddelelse ved tilslutning af et USB-udstyr, kontrollerer De indstillingerne i sikkerhedssoftwaren SELinux ("Sikkerhedssoftware SELinux", Side 93).

TNC'en afgiver fejlmeldingen **USB: TNC understøtter ikke udstyret** også, når De tilslutter en USB-Hub. I dette tilfælde kvitteres meldingen ganske enkelt med tasten CE.

Principielt skulle alle USB-udstyr med oven nævnte filsystemer kunne tilsluttes TNC'en. Under visse omstændigheder kan det forekomme, at et USB-udstyr ikke bliver erkendt korrekt af styringen. I sådanne tilfælde skal De anvende et andet USB-udstyr.

I fil-styringen ser De USB-udstyr som et selvstændigt drev i bibliotekstræet, så at De kan udnytte de i de foregående afsnit beskrevne funktioner for filstyring.



Maskinfabrikanten kan angive faste navne for USB-udstyr. Vær opmærksom på maskin-håndbogen!

Fjerne USB-udstyr

For at fjerne et USB-udstyr, skal de grundlæggende gå frem som følger:

- 
 - ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- 
 - ▶ Med piltasten vælges det venstre vindue
- 
 - ▶ Med piltaste vælges USB-udstyret der skal fjernes
- 
 - ▶ Videreskift softkey-liste
- 
 - ▶ Vælg øvrige funktioner:
- 
 - ▶ Videreskift softkey-liste
- 
 - ▶ Vælg funktionen for fjernelse af USB-udstyr:
TNC'en fjerner USB-udstyret fra bibliotekstræet og melder **Nu kan USB udstyret fjernes.**
- 
 - ▶ Fjerne USB-udstyr
 - ▶ Kald Filstyring

Omvendt kan De igen tilslutte et tidligere fjernet USB-udstyr, idet De trykker følgende softkey:

- 
 - ▶ Vælg funktion for gentilslutning af USB-udstyr

4

**Programmering:
Programme-
ringshjælp**

4.1 Inføje kommentarer

4.1 Inføje kommentarer

Anvendelse


De kan i et bearbejdnings-program indføje kommentarer, for at forklare programskridt eller give anvisninger.



Afhængig af maskinparameter **lineBreak**, viser TNC
 'en kommentarer, der ikke kan vises fuldstændigt på
 billedskærmen, i flere linjer eller vises tegnet >> på
 billedskærmen.

Det sidste tegn i en kommentarblok må ingen tilde være (~).

De har følgende muligheder for at indlæse en kommentar.

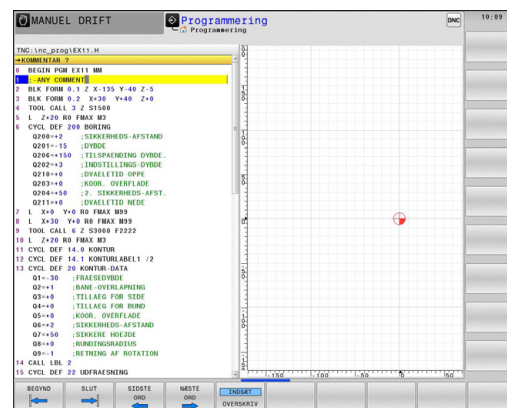

Kommentar under programindlæsningen

- ▶ Indlæs data for en program-blok, så trykkes ; (semikolon) på alfa-tastaturet – TNC'en viser spørgsmålet **Kommentar?**
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten **END**

 
Indføj kommentar senere

- ▶ Vælg blokken, til hvilken De vil tilføje en kommentar
- ▶ Vælg med pil-til-højre-tasten det sidste ord i blokken, tryk ; (semikolon) på alfa-tastaturet - TNC'en viser spørgsmålet **Kommentar?**
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten **END**

Kommentar i egen blok

- ▶ Vælg blokken, efter hvilken De vil indføje kommentaren
- ▶ Åben programmerings-dialogen med tasten ; (semikolon) på alfa-tastaturet
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten **END**

Funktioner ved editering af kommentarer

Softkey	Funktion
	Spring til begyndelsen af kommentaren
	Spring til enden af kommentaren
	Spring til starten af et ord. Ord adskilles med et blankt tegn
	Gå til enden af et ord. Ord adskilles med et blankt tegn
	Skift om mellem indførmodus og overskriv modus

4.2 Fremstilling af NC-programmet

Syntaksfremhævnning


TNC'en fremstiller syntaxelementet, afhængig af dets betydning, med forskellige farver. Med den farvede fremhævnning er programmerne lettere at læse og mere oversigtlige.

Farvet fremhævnning af syntaxelementer

Anvendelse	Farve
Standardfarve	Sort
Fremstilling af kommentarer	Grøn
Fremstilling af talværdier	Blå
Bloknummer	Lilla

Scrollbjælker

Med scrollbjælkerne (billedoplistning) i højre kant af programvinduet, kan De forskyde billedskærmindholdet med musen. Hertil kan De med størrelse og position af scrollbjælken, se tilbage på længden af programmet og flytte positionen af cursoren.

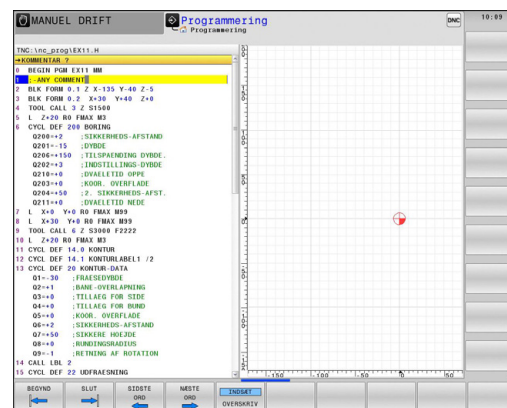

4.3 Program struktur

Definition, anvendelsesmulighed


TNC'en giver Dem muligheden, for at kommentere bearbejdningsprogrammer med inddelings-blokke. Inddelings-blokke er tekster (max. 252 karakterer), der skal forstås som kommentarer eller overskrifter for de efterfølgende programlinier.

Lange og komplekse programmer kan gøres mere forståelige og mere overskuelige med en fornuftig inddelings-blok.


Det letter specielt senere ændringer i et program. Inddelings-blokke indfører De på vilkårlige steder i bearbejdnings-programmet

Inddelings-blokke lader sig yderligere fremstille i et vindue. Anvend hertil tilhørende Billedeskærms-opdeling.

De indføjede inddelingspunkter bliver af TNC'en styret i en separat fil (endelse .SEC.DEF). Herved forøges hastigheden ved navigering i inddelingsvinduet.

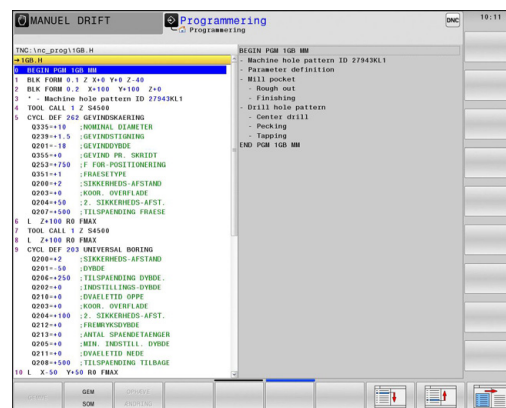

 Vis inddelings-vindue/skift aktivt vindue



- ▶ Vis inddelings-vindue: Vælg billedeskærm-opdeling **PROGRAM + INDELING**



- ▶ Skift af det aktive vindue: Tryk softkey **SKIFT VINDUE**

Indfør Inddelings-blok i program-vindue

 
- ▶ Vælg den ønskede blok, efter hvilken De vil indføre inddelings-blokken



- ▶ Tryk tasten **SPEC FCT**



- ▶ Tryk softkey **PROGRAMMER HJÆLP**



- ▶ Tryk softkey **INDFØJ INDELING** eller tryk tasten * på ASCII-tastaturet

- ▶ Indgiv Inddelings-tekst

- ▶ Evt. ændre inddelingsdybden pr. softkey



Vælge blokke i inddelings-vindue

Hvis De i et inddelings-vindue springer fra blok til blok, fører TNC'en blok-visningen i program-vinduet med. Således kan De med få skridt springe over store programdele.

4.4 Lommeregneren


4.4 Lommeregneren

Betjening

TNC'en råder over en lommeregner med de vigtigste matematiske funktioner.

- ▶ Med tasten **CALC** indblændes lommeregneren hhv. slukkes igen
- ▶ Vælg regnefunktioner: Vælg kortkommandoer med Softkey eller indgiv med et eksternt alfa-tastaturet.

Regnefunktion	Kortkommando (softkey)
Addering	+
Subtrahering	-
Multiplikation	*
Dividering	/
Parentes-regning	()
Arc-Cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangens	TAN
Opløfte værdier i potens	X^Y
Kvadratrods uddragning	SQRT
Invers funktion	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Addere værdi til mellemlager	M+
Mellemlagre værdi	MS
Kalde mellemlager	MR
Slet mellemlager	MC
Naturlig logaritme	LN
Logaritme	LOG
Exponentialfunktion	e^x
Kontrollere fortegn	SGN
Danne absolutværdi	ABS
Afskære cifre efter komma	INT
Afskære cifre efter komma	FRAC
Modulværdi	MOD
Vælg billede	Billede
Slette værdi	CE
Måleenhed	MM eller TOMME
Fremstil vinkelværdi i bue-mål (standard i grader)	RAD
Vælg fremstillingsmåden af talværdier	DEC (decimal) eller HEX (hexadecimal)

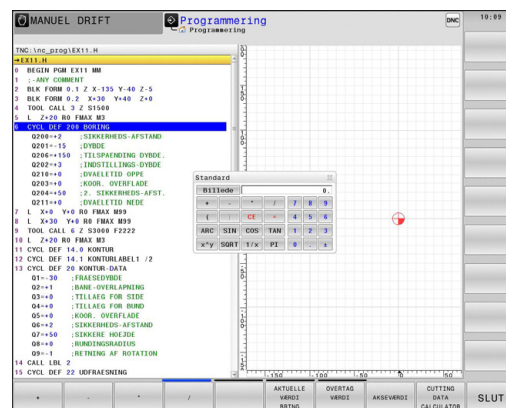

Overtage beregnet værdi i programmet

- ▶ Med piltasterne vælges ordet, i hvilket den beregnede værdi skal overtages
- ▶ Med tasten **CALC** indblændes lommeregneren og den ønskede beregning gennemføres
- ▶ Tryk tasten "overtage Akt.-position" eller Softkey **OVERTAG VÆRDI** : TNC'en overtager den beregnede værdi i det aktive indlæsefelt og lukker lommeregneren



De kan også indgive værdier fra et program til lommeregneren. Når De taster Softkey **OVERFØR AKTUEL VÆRDI**, eller taster **GOTO**, overfører TNC'en værdi til det aktive felt i lommeregneren. Lommeregneren forbliver aktiv også efter skift i driftsart Tryk på Softkey **END**, for at afslutte lommeregneren.

Funktioner fi lommeregneren

Softkey	Funktion
	Overfør værdien for de forskellige aksepositioner til lommeregneren som nominel- eller referenceværdi
	Talværdi overføres fra det aktive indlæsefelt i lommeregneren
	Talværdi fra lommeregneren overføres i det aktive indlæsefelt
	Talværdi fra lommeregneren kopieres
	Indfør kopieret talværdi i lommeregneren
	Åben skæredataberegner
	Positionere lommeregneren i midten



De kan også forskyde lommeregneren med piltasten på tastaturet. Hvis De har tilsluttet en mus, kan De også positionere lommeregneren med denne.

4.5 Skæredataberegner

Anvendelse

Med den nye skæredataberegner kan de beregne spindelomdringer og tilspænding for bearbejdningsprocessen. De beregnede værdier kan De så overføre til NC-program i en åben tilspænding- eller omdr.-dialog.



Med skæredataberegneren kan de ikke gennemføre skæredataberegning i driftsart drejning, da tilspænding- og omdr.-indgivelse er forskellig fra fræse-drift. Ved drejning bliver tilspændingen mest defineret i mm pr. omdr. (**M136**), hvorimod skæredataberegneren beregner tilspænding i mm pr. min. (mm/min). Desuden henviser radius i skæredataberegneren sig til værktøjet, ved drejebearbejdning er det dog hensigtsmæssigt med værktøjs-diameter.


For at åbne skæredataberegneren, skal De trykke på Softkey **SKÆREDATABEREGRER**. TNC'en viser Softkey når De:

- åbner lommeregneren (Tast **CALC**)
- åbner dialogfelt for omdr. indlæsning i TOOL CALL-Blok
- åbner dialogfelt for indgivelse af tilspænding i kørselsblok eller Cyklus
- vil indgive tilspænding i manuel betjening (Softkey F)
- vil indgive spindel omdr. i manuel betjening (Softkey S)

Afhængig af, om De vil beregne en omdr. eller tilspænding, vil skæredataberegneren vise forskellige indlæsefejer:

Vindue for omdr. beregning:

kendingsbogstav	Betydning
R:	Værktøjsradius (mm)
VC:	Snithastighed [m/min]
S=	Resultat for spindelomdr.tal (omdr./min)

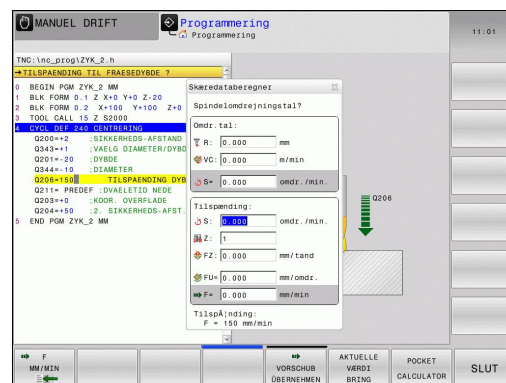

Vindue for tilspændings beregning:



kendingsbogstav	Betydning
S:	Spindelomdr.tal (omdr./min.)
Z:	Værktøjets antal af tænder (n)
FZ:	Tilspænding pr. tand (mm/tand)
FU:	Tilspændng pr. omdrejning [mm/U]
F=	Resultat for tilspænding (mm/min)



De kan også beregne tilspænding i TOOL CALL-Blok og efterfølgende automatisk overfører kørselsblokken og Cyklus. De vælger til dette Softkey F AUTO, ved tilspænding indgivelse eller Cyklus. TNC'en anvender så i TOOL CALL-Blok den definerede tilspænding. Hvis De efterfølgende vil ændre tilspændingen, behøver De kun at ændre tilspændings værdien i TOOL CALL-Blok.

4.5 Skæredataberegner

  Funktioner i skæredataberegneren:


Softkey	Funktion
	Omdrejningstal fra skæredataberegner-formular overføres til det aktive indlæsefelt
	Tilspænding fra skæredataberegner-formular overføres til det aktive indlæsefelt
	Skærehastighed fra skæredataberegner-formular overføres til det aktive indlæsefelt
	Tilspænding per tand fra skæredataberegner-formular overføres til det aktive indlæsefelt
	Tilspænding per omdr. fra skæredataberegner-formular overføres til det aktive indlæsefelt
	Overfør værktøjs-radius fra skæredataberegner-formular
	Omdrejningstal fra det aktive dialogfelt overføres i skæredataberegner-formular
	Tilspænding fra det aktive dialogfelt overføres i skæredataberegner-formular
	Tilspænding per omdr. fra det aktive dialogfelt overføres i skæredataberegner-formular
	Tilspænding per tand fra det aktive dialogfelt overføres i skæredataberegner-formular
	Værdi fra det aktive dialogfelt overføres i skæredataberegner-formular
	Skift til lommeregner
	Forskyde skæredateregneren i pilens retning
	Positionere skæredateregneren i midten
	Anvend tomme-værdi i skæredateregneren
	Afslut skæredataberegner

4.6 Programmer-Grafik

Medfør / ikke medfør programmerings-grafik

Medens De fremstiller et program, kan TNC'en vise den programmerede kontur med en 2D-streggrafik.

 - For at skifte billedskærm-opdeling program til venstre og grafik til højre: Tryk billedeskærm-omskifter og softkey **PROGRAM + GRAFIK**



- Softkey **AUTO TEGNING** sættes på **INDE**. Medens De indlæser programlinjer, viser TNC'en hver programmeret Banebevægelse i grafik-vinduet til højre.


Hvis TNC'en ikke skal medføre grafik, sætter De softkey **AUTO TEGNING** på **UDE**.



Når **AUTOM. VISNING** står på **INDE**, så tilgodeser styringen ved fremstilling af 2-D grafik ingen:

- Programdel-gentagelser
- Sprinsanvisning
- M-Funktioner, som f.eks. M2 eller M30
- Cykluskald

Anvend automatisk visning udelukkende under konturprogrammering.

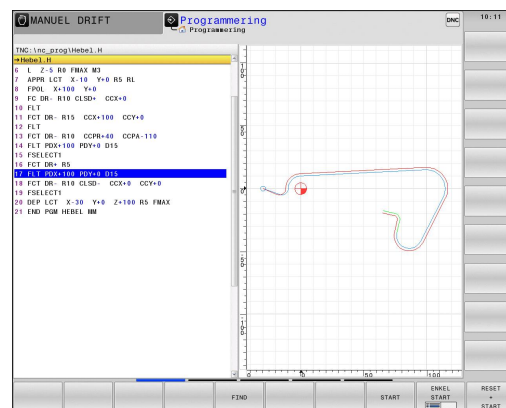

Fremstilling af programmerings-grafik for et bestående program

- Vælg med pil-tasten blokken, til hvilken grafikken skal fremstilles eller tryk **GOTO** og indlæs det ønskede blok-nummer direkte
- Fremstille grafik: Tryk softkey **RESET + START**




Øvrige funktioner:

Softkey	Funktion
	Fremstilling af komplet programmerings-grafik
	Fremst. af programmerings-grafik blokvis
	Fremstille programmerings-grafik komplet eller komplettere efter RESET + START
	Stand program-grafik Denne softkey vises kun, medens TNC'en fremstil. en programmerings-grafik
	Vælg et topbillede
	Vælg front view
	Vælg side view

Ind og udblænding af blok-numre



 - Omskifte softkey-liste



- Indblænd bloknummer: Sæt Softkey **BLOK-NR.** **VISE UDBLÆND.** på **VISNING**
- Udblænd bloknummer: Sæt Softkey **BLOK-NR.** **VISE UDBLÆND.** på **UDBLEND**

Sletning af grafik



- Omskifte softkey-liste

 


- Slette grafik: Tryk softkey **FJERN GRAFIK**

Indblænde gitterlinier



- Omskifte softkey-liste





- Indblænde gitterlinier: Tryk softkey **INDBLÆNDE GITTERLINIER**

Udsnitforstørrelse eller formindskelse

De kan selv fastlægge billedet for en grafik.

- Skift softkey-liste: (to lister, Se billede)

  
Hermed står følgende funktioner til rådighed:

Softkey	Funktion
 	For at forskyde udsnittet tast pågældende softkey
 	
	For at formindske udsnittet tryk softkey
	For at forstørre udsnittet tryk softkey

Med softkey **TILBAGESTILLE RÅEMNE** genfremstiller De det oprindelige udsnit igen.

De kan også ændre grafikfremstillingen med musen. Følgende funktioner står til rådighed:

- For at forskyde den fremstillede model: Hold midterste muse-taste hhv. muse-hjul trykket og flyt musen. Hvis De samtidig trykker Shift-tasten, kan De kun forskyde modellen horisontalt eller vertikalt.
- For at zoome et bestemt område: Med trykket venstre muse-taste markeres zoom-område. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørre TNC'en område
- For at forstørre hhv. formindske et vilkårligt område hurtigere: Drej musehjulet fremad eller begud.

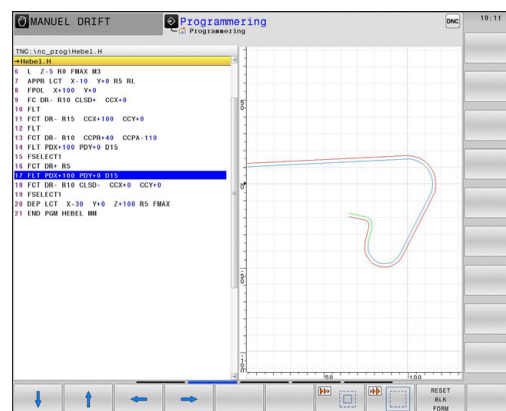

4.7 Fejlmelding

Vise fejl

Fejl viser TNC'en under blandt andet ved:

- forkerte indlæsninger
- logiske fejl i programmet
- konturelementer der ikke kan udføres
- uforkriftmæssig tastsystem-brug

En optrædende fejl bliver vist i hovedlinien med rød skrift. Derved bliver lange og fler-linjede fejlmeldinger vist forkortet. Den komplette information om alle opståede fejl får De i fejlvinduet.

Optræder der undtagelsesvis en "fejl i dataforarbejdningen", åbner TNC'en automatisk fejlvinduet. En sådan fejl kan De ikke ophæve. Afslut systemet og start TNC'en påny.

Fejlmeldingen i hovedlinien bliver vist så længe, indtil den slettes eller bliver erstattet med en fejl af højere prioritet.

En fejlmelding, der indeholder nummeret på en programblok, blev forårsaget af denne blok eller en forudgående.

Åbne fejlvindue



- Tryk tasten **ERR**. TNC'en åbner fejlvinduet og viser alle opståede fejlmeldinger komplet.

Lukke fejlvindue



- Tryk softkey **SLUT**, eller



- Tryk tasten **ERR**. TNC'en lukker fejlvinduet.

Programmering: Programmeringshjælp

4.7 Fejlmelding


Udførlige fejlmeldinger

TNC'en viser mulighederne for årsagen til fejlen og muligheden for at ophæve fejlen:

- ▶ Åbne fejlvindue

YDERLIGERE
INFO

- ▶ Informationer om fejlårsag og fejlophævelse: De positionerer det lyse felt til fejlmeldingen og trykker softkey'en **YDERLIGERE INFO**. TNC'en åbner et vindue med informationer om fejlårsager og fejlophævelse
- ▶ Forlade info: De trykker softkey **YDERLIG** Forny **YDERLIGERE INFO**

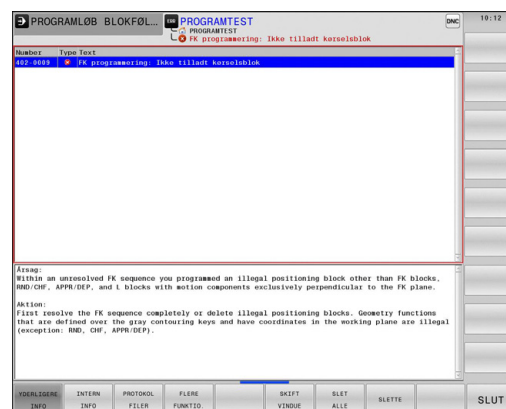

Softkey INTERNE INFO

Softkey'en **INTERNE INFO** giver informationer om fejlmeldinger, der udelukkende er af betydning i service-tilfælde.

- ▶ Åbne fejlvindue.

INTERN
INFO

- ▶ Detaljerede informationer om fejlmelding: De positionerer det lyse felt til fejlmeldingen og trykker softkey **INTERNE INFO**. TNC'en åbner et vindue med interne informationer om fejlen
- ▶ Forlade detaljer: De trykker på ny softkey **INTERNE INFO**.

Slette fejl

Slette fejl udenfor fejlvinduet

CE

- Slette den i hovedlinien viste fejl/anvisning: Tryk CE-tasten



I nogle driftsarter (eksempel editor) kan De ikke anvende CE-tasten for sletning af fejlen, da tasten bliver brugt til andre funktioner.

Slette fejl

- Åbne fejlvindue

SLET

- Slette enkelte fejl: De positionerer det lyse felt til fejlmeldingen og trykker softkey'en **SLETTE**.

**SLET
ALLE**

- Slet alle fejl: Tryk softkey **SLET ALT..**



Er fejlårsagen til en fejl ikke ophævet, kan den ikke slettes. I disse tilfælde bliver fejlmeldingen bibeholdt.

Fejlprotokol

TNC'en gemmer optrædende fejl og vigtige resultater (f.eks. systemstart) i en fejl-protokol. Kapaciteten af fejl-protokollen er begrænset. Når fejl-protokollen er fuld, anvender TNC'en en anden fil. Er også denne fuld, bliver den første fejl-protokol slettet og beskrevet påny, etc. skifter De om nødvendigt fra **AKTUELLE FIL** til **FORRIGE FIL**, for at få indblik i fejl historien.

- Åbne fejlvindue.

**PROTOKOL
FILER**

- Tryk softkey **PROTOKOL FILER**.

**FEJL
PROTOKOL**

- Åbne fejlprotokol: Tryk softkey **FEJL PROTOKOL**.

**FORRIGE
FIL**

- Om nødvendigt indstille forrige fejlprotokol: Tryk softkey **FORRIGE FIL**.

**AKTUELLE
FIL**

- Om nødvendigt indstille aktuelle Fejlprotokol: Tryk softkey **AKTUELLE FILER**

Den ældste indførsel i fejl-protokol står ved begyndelsen - den yngste indførsel ved enden af filen.

Tasteprotokol

TNC'en gemmer tasteindgivelse og vigtige resultater (f.eks. systemstart) i en taste-protokol. Kapaciteten af taste-protokollen er begrænset. Er taste-protokollen fuld, så bliver en anden taste-protokol indkoblet. Er denne igen fuld, bliver den første taste-protokol slettet beskrevet påny, etc. Om nødvendigt skifter De fra **AKTUELLE FIL** til **FORRIGE FIL**, for at se historien om indlæsninger .

	► Tryk softkey PROTOKOL FILER
	► Åbne taste-protokol: Tryk softkey TASTE PROTOKOL
	► Om nødvendigt indstille forrige logfile: Tryk softkey FORRIGE FIL
	► Om nødvendigt indstille aktuelle Tasteprotokol: Tryk softkey AKTUELLE FIL

TNC'en gemmer alle i betjeningsforløbet trykkede taster på betjeningsfeltet i taste-protokollen. Den ældste indførsel står ved begyndelsen - den yngste indførsel ved enden af filen.

Oversigt over taster og softkeys for sortering af protokoller

Softkey/ Taster	Funktion
	Spring til Tasteprotokol-start
	Spring til Tasteprotokol-slut
	Aktuelle Tasteprotokol
	Forrige Tasteprotokol
	Linie frem/tilbage
	
	Tilbage til hovedmenu

Anvisningstekster

Ved en fejlbetjening, f.eks. tryk på en ikke tilladt taste eller indlæsning af en værdi udenfor det gyldige område, anviser TNC'en Dem med en (grøn) anvisningstekst i hovedlinien til denne fejlbetjening TNC'en sletter anvisningsteksten ved den næste gyldige indlæsning.

Gemme service-filer

Om ønsket kan De gemme den "aktuelle situation for TNC'en" og stille den til rådighed for service-teknikeren. Hermed bliver en gruppe service-filer gemt (fejl- og taste-protokoller, såvel som yderligere filer, der giver oplysninger om den aktuelle situation for maskine og bearbejdning).

Hvis De funktionen "gem service-filer" udfører flere gange med samme fil-navn, bliver de tidligere gemte gruppe service-filer overskrevet. Anvend derfor ved en fornyet udførelse af funktionen et andet fil-navn

Gemme service-filer

 
- Åbne fejlvindue.



- Tryk softkey **PROTOKOL FILER**.



- Tryk softkey **GEM SERVICE FILER**: TNC'en åbner et overblændings-vindue, i hvilket De kan indlæse et navn for service-filen



- Gemme service-filer: Tryk softkey **OK**.

Kalde hjælpesystemet TNCguide

Pr. softkey kan De kalde hjælpesystemet i TNC'en. Med det samme får De indenfor hjælpesystemet den samme fejlerklæring, som De også får ved tryk på tsten **HELP**.



Hvis maskinfabrikanten også stiller et hjælpesystem til rådighed, så indblænder TNC'en en yderligere softkey **MASKINFABRIKANT**, med hvilken De kan kalde dette separate hjælpesystem. Der finder De så flere, detaljerede informationer om opståede fejlmeldinger.



- Kald af hjælp til HEIDENHAIN-fejlmeldinger



- Hvis til rådighed, kald af hjælp til maskinspecifikke fejlmeldinger

4.8 Kontekstsensitiv hjælpesystem TNCguide

Anvendelse



Før De kan bruge TNCguide'en, skal De downloade hjælpefilerne fra HEIDENHAIN Homepage (se "Download aktuelle hjælpefiler", Side 165).

Det kontekstsensitive hjælpesystem **TNCguide** indeholder bruger-dokumentationen i HTML-format. Kaldet af TNCguide sker med **HELP**-tasten, hvorved TNC'en delvis situationsafhængig direkte viser de tilhørende informationer (kontekstsensitivt kald). Også når De i en NC-blok editerer og trykker **HELP**-tasten, kommer De i regelen præcis til stedet i dokumentationen, hvor den tilsvarende funktion er beskrevet.



TNC'n forsøger grundlæggende at starte TNCguide'en i det sprog, som De har indstillet som dialogsprog på Deres TNC. Hvis filerne i dette dialogsprog på Deres TNC endnu ikke står til rådighed, så åbner TNC'en den engelske udgave.


Følgende bruger-dokumentationer er i øjeblikket til rådighed i TNCguide'en:

- Bruger-håndbogen Klartext-dialog (**BHBKlartext.chm**)
- Bruger-håndbogen DIN/ISO (**BHBIsO.chm**)
- Bruger-håndbogen cyklusprogrammering (**BHBcycles.chm**)
- Liste over alle NC-fejlmeldinger (**errors.chm**)

Yderligere er også bogfilen **main.chm** til rådighed, i hvilken alle eksisterende CHM-filer er fremstillet sammenfattet.



Som option kan maskinfabrikanten endnu integrere maskinspecifikke dokumentationer i **TNCguide**. Disse dokumenter vises så som en separat bog i filen **main.chm**.

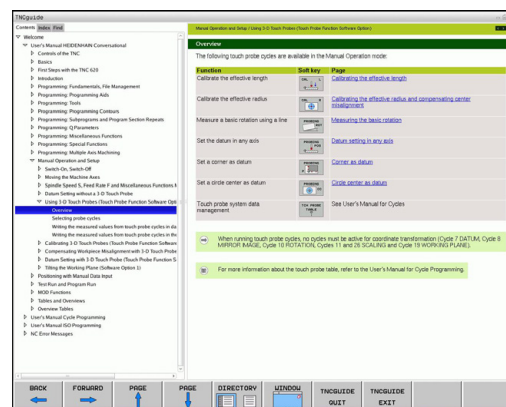

At arbejde med TNCguide'en

Kalde TNCguide'en


For at starte TNCguide'en, står flere muligheder til rådighed:

- ▶ Tryk tasten **HELP**, hvis TNC'en ikke lige viser en fejlmeddelelse
- ▶ Pr. muse-klik på softkeys, hvis De forud har klikket nederst til højre på billedskærmen på det indblændede hjælpesymbol
- ▶ Med fil-styringen åbne en hjælpe-fil (CHM-fil) TNC'en kan åbne hver vilkårlig CHM-fil, også hvis den ikke er gemt på harddisken i TNC'en



Hvis en eller flere fejlmeddelelser opstår, så indblænder TNC'en den direkte hjælp til fejlmeddelelsen. For at kunne starte **TNCguide** skal De først og fremmest kvittere alle fejlmeddelelser.

TNC'en starter ved kald af hjælpesystemet på programmeringspladsen og den systeminternt definerede standardbrowser

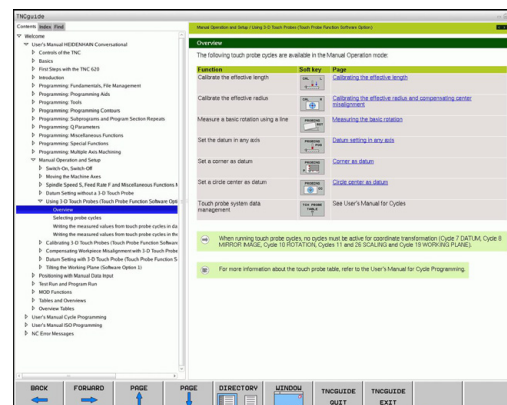

Til mange softkeys står et kontekstsensitiv kald til rådighed, med hvilket de kommer direkte til funktionsbeskrivelse af den pågældende softkey. Denne funktionalitet står kun til rådighed for Dem med muse-betjening. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg softkey-listen, i hvilken den ønskede softkey bliver vist
- ▶ Klik med musen på hjælpesymbolet, som TNC'en viser direkte til højre over softkey-listen: Muse-cursoren ændrer sig til et spørgsmåltegn
- ▶ Med spørgsmålstegnet klikkes på softkey'en, hvis funktion De vil have forklaret: TNC'en åbner TNCguide'en. Hvis der for den af Dem valgte softkey ingen indspringssted eksisterer, så åbner TNC'en bogfilen **main.chm**, ud fra der De pr. fuldttekstsøgning eller pr. navigation manuelt må søge den ønskede forklaring

Også hvis De netop editere en NC-blok står en kontekstsensitiv kald til rådighed:

- ▶ Vælg en vilkårlig NC-blok
- ▶ Marker det ønskede ord
- ▶ Tryk tasten **HELP**: TNC'en starter dhjælpesystemet og viser beskrivelsen for den aktive funktion (gælder ikke for hjælpe-funktioner eller cykler, som er blevet integreret af maskinfabrikanten)

Programmering: Programmeringshjælp

4.8 Kontekstsensitiv hjælpesystem TNCguide



Navigere i TNCguide'en

På enkleste vis kan De navigere med musen i TNCguide'en. På den venstre side kan indholdsfortegnelsen ses. De kan med klik på den mod højre pegende trekant lade vise det derunder liggende kapitel eller direkte med klik på den pågældende indførsel lade den tilsvarende side vise. Betjeningen er identisk med betjeningen i Windows Explorer.

Sammenkædede tekststeder (krydshenvisning) er fremstillet blå og understreget. Et klik på en link åbner den tilsvarende side.

Selvfølgelig kan De også betjene TNCguide'en pr. taster og softkeys. Efterfølgende tabel indeholder en oversigt over de tilsvarende tastefunktioner.

Softkey	Funktion
	Indholdsfortegnelse venstre er aktiv: Vælg den derunder- hhv. derover liggende indførsel
	Tekstfelt til højre er aktiv: Forskyde side nedad hhv. opad, når tekst eller grafik ikke bliver vist fuldstændigt
	- Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Udvid indholdsfortegnelse. - Tekstvindue til højre er aktivt: Ingen funktion
	- Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Luk indholdsfortegnelse. - Tekstvindue til højre er aktivt: Ingen funktion
	- Indholdsfortegnelse venstre er aktiv: Vis pr. cursor-taste den valgte side - Tekstvindue højre er aktiv: Når cursoren står på et link, så spring til den sammenkædede side
	- Indholdfortegnelse venstre er aktiv: Skifte fane mellem visning af indholds-biblioteket, vise stikords-biblioteket og funktionen fuldttekst søgning og omskiftning til den højre billedskærmside - Tekstvindue højre er aktiv: Spring tilbage i venstre vindue
	Indholdsfortegnelse venstre er aktiv: Vælg den derunder- hhv. derover liggende indførsel
	Tekstvindue til højre er aktivt: Spring til næste link
	Vælg den sidst viste side
	Blade fremad, når De flere gange har anvendt funktionen "vælg sidst viste side"
	Blade en side tilbage

  Softkey	Funktion
	Blade en side frem
	Indholdsfortegnelse vise/udblænde
	Skifte mellem fuldbillede- fremstilling og reduceret fremstilling Ved reduceret fremstilling ser De endnu en del af TNC-overfladen
	Fokus bliver internt skiftet til TNC-anvendelse, så at De med åbnet TNCguide kan betjene styringen. Når fuldbillede-fremstillingen er aktiv, så reducerer TNC'en før fokusskiftet automatisk billedstørrelsen
	Afslutte TNCguide


Stikords-fortegnelse

De vigtigste stikord er opført i stikordsfortegnelsen (fanen **Index**) og kan vælges af Dem pr. muse-klik eller ved valg pr. cursor-taste direkte.

Den venstre side er aktiv



- ▶ Vælg fanen **Index**
- ▶ Aktivere indlæsefeltet **nøgleord**
- ▶ Ordet der skal søges indlæses, TNC'en synkroniserer så stikordsfortegnelsen henført til den indlæste tekst, så at De hurtigere kan finde stikordet i den opførte liste, eller
- ▶ Med piletaste lægges det ønskede stikord med lys baggrund
- ▶ Med tasten **ENT** lade informationer om det valgte stikord vise

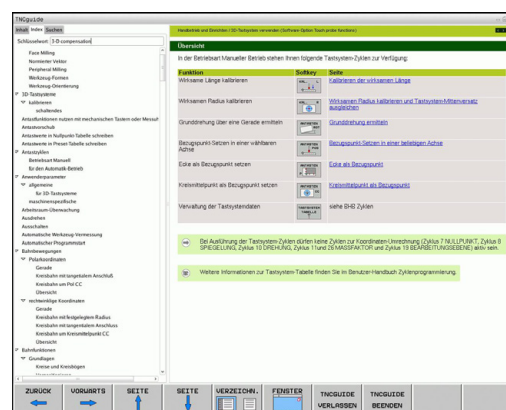

Programmering: Programmeringshjælp

4.8 Kontekstsensitiv hjælpesystem TNCguide

Fuldtækst-søgning

I fanen **søg** har De muligheden for, at gennemsege den komplette TNCguide efter et bestemt ord.

Den venstre side er aktiv



- ▶ Vælg fanen **Søg**
- ▶ Aktivere indlæsefeltet **Søg:**
- ▶ Indlæs ordet der skal søges efter, bekræft med tasten **ENT** : TNC'en oplister alle findesteder, som indeholder dette ord
- ▶ Med piltaste lægges det ønskede sted med lys baggrund
- ▶ Vis med tasten **ENT** det valgte findested



Fuldtækst-søgning kan De altid kun gennemføre med et enkelt ord.

Når De aktiverer funktionen **Søg kun i titler** (med muse-taste eller med cursoren og i tilslutning hertil trykkes blank-tasten), gennemsøger TNC'en ikke den komplette tekst men kun alle overskrifter.

Download aktuelle hjælpefiler

De til Deres TNC-software passende hjælpefiler befinder sig på HEIDENHAIN-Homepage **www.heidenhain.de** under:

- ▶ Dokumentation og information
- ▶ Bruger Dokumentation:
- ▶ TNCguide
- ▶ Vælg den ønskede fil
- ▶ TNC-Styring
- ▶ Typer, f.eks. TNC 600
- ▶ Ønskede NC-Software-Nummer, f.eks. TNC 640 (34059x-04)
- ▶ Vælg den ønskede sprogversion fra tabellen **Online-Hilfe (TNCguide)**
- ▶ Download ZIP-filen og udpak den
- ▶ De udpakkede CHM-filer overføres til TNC i biblioteket **TNC:tncguidede** hhv. i det tilsvarende sprog-underbibliotek (se også efterfølgende tabel)



Når De overfører CHM-filer med TNCremo til TNC 'en skal De i menupunktet **Ekstra >Konfiguration >Modus >Overførsel i binærtformat** Extension **.CHM** .

Programmering: Programmeringshjælp

4.8 Kontekstsensitiv hjælpesystem TNCguide

Sprog	TNC-bibliotek
Tysk	TNC:tncguidede
Engelsk	TNC:tncguideen
Tjekkisk	TNC:tncguidecs
Fransk	TNC:tncguidefr
Italiensk	TNC:tncguideit
Spansk	TNC:tncguidees
Portugisisk	TNC:tncguidept
Svensk	TNC:tncguidesv
Dansk	TNC:tncguideda
Finsk	TNC:tncguidefi
Hollandsk	TNC:tncguidenl
Polsk	TNC:tncguidepl
Ungarnsk	TNC:tncguidehu
Russisk	TNC:tncguideru
Kinesisk (forenklet):	TNC:tncguidezh
Kinesisk (traditionel)	TNC:tncguidezh-tw
Slovensk	TNC:tncguidesl
Norsk	TNC:tncguideno
Slovakisk	TNC:tncguidesk
Koreansk	TNC:tncguidekr
Tyrkisk	TNC:tncguidetr
Rumænsk	TNC:tncguidero

5

**Programmering:
Værktøjer**


Programmering: Værktøjer

5.1 Værktøjshenførte indlæsninger

5.1 Værktøjshenførte indlæsninger

Tilspænding F

Tilspændingen **F** er hastigheden, med hvilken værktøjsmidtpunktet bevæger sig på sin bane. Den maksimale tilspænding kan være forskellig for hver maskinakse og er fastlagt med en maskinparameter.

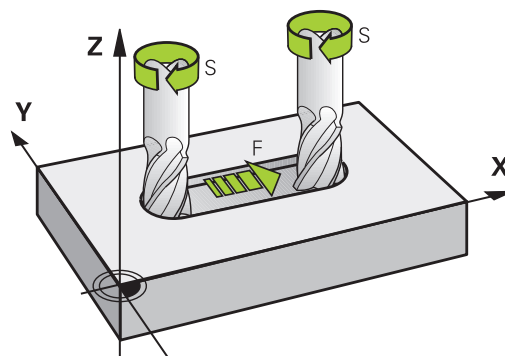

Indlæsning

Tilspændingen kan De indlæse i **TOOL CALL**-blokken (værktøjskald) og i alle positioneringsblokke (se "Fremstilling af programblokke med banefunktionstasterne", Side 208). I millimeterprogrammer indlæser De tilspændingen **F** i enheden mm/min., i tomme-programmer på grund af opløsningen i 1/10 tomme/min. Alternativt kan De med hjælp af tilsvarende Softkey tilspændingen i millimeter per omdr. (mm/U) **FU** eller i Millimeter per tand (mm/Tand) **FZ** definere.

Ilgang

For ilgang indlæser De **F MAX**. For indlæsning af **F MAX** trykker De på dialogspørgsmålet **Tilspænding F= ?** tasten **ENT** eller softkey **FMAX**.



For at køre maskinen i ilgang, kan De også programmere den relevante talværdi, f.eks. programmerer **F30000**. Denne ilgang virker i modsætning til **FMAX** ikke kun blokvis, men så længe, indtil De programmerer en ny tilspænding.

Varighed af virkning

Den med en talværdi programmeret tilspænding gælder indtil den blok, i hvilken en ny tilspænding bliver programmeret. **F MAX** gælder kun for den blok, i hvilken den blev programmeret. Efter blokken med **F MAX** gælder igen den sidste med en talværdi programmeret tilspænding.

Ændring under programafviklingen

Under programafviklingen ændrer De tilspændingen med override-drejeknappen **F** for tilspænding.

Spindelomdrejningstal S

Spindelomdr.tallet S indlæser De i omdrejninger pr. minut (U/min) i en **TOOL CALL**-blok (værktøjs-kald). Alternativt kan De også definere en skærerhastighed Vc i m/min.

Programmeret ændring

I bearbejdnings-programmet kan De ændre spindelomdr.tallet med en **TOOL CALL**-blok, idet De udelukkende indlæser det nye spindelomdr.tal:



- ▶ Programmering af værktøjs-kald: Tryk tasten **TOOL CALL**
- ▶ Dialog **Værktøjs-nummer?**: forbigå med tasten **NO ENT**
- ▶ Dialog **Spindelakse parallel X/Y/Z ?** forbigå med tasten **NO ENT**
- ▶ I dialogen **spindelomdr.tal S= ?** indlæses nyt spindelomdr.tal, bekræft med tasten **END**, eller pr. softkey **VC** skiftes om tilsnithastighedsindlæsning

Ændring under programafviklingen

Under programafviklingen ændrer De spindelomdrejningstallet med override-drejeknappen S.


5.2 Værktøjsdata

5.2 Værktøjsdata

Forudsætning for værktøjs-korrektur

Normalt programmerer De koordinaterne til Banebevægelser således, som emnet er målsat i tegningen. For at TNC'en kan beregne banen for værktøjsmidtpunktet, altså gennemføre en værktøjs-korrektur, skal De indlæse længde og radius for hvert værktøj der benyttes.

Værktøjs-data kan De indlæse enten med funktionen **TOOL DEF** direkte i programmet eller separat i værktøjs-tabellen. Hvis De indlæser værktøjs-dataerne i tabellen, står flere værktøjsspecifikke informationer til rådighed. TNC'en tilgodeser alle indlæste informationer, når bearbejdnings-programmet afvikles.

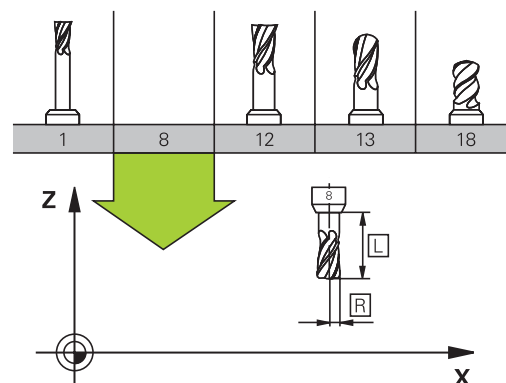

Værktøjsnummer, Værktøjsnavn

Hvert værktøj er kendetegnet med et nummer mellem 0 og 32767. Når De arbejder med værktøjs-tabellen, kan De yderligere tildele et værktøjs-navn. Værktøjs-navne må maksimalt bestå af 32 karakterer.




Tilladte tegn: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _
 Forbudte tegn: <mellemrum> ! " ' () * + ; : < = > ?
 [/] ^ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 { | } ~

Værktøjet med nummeret 0 er fastlagt som nul-værktøj og har længden $L=0$ og radius $R=0$. I værktøjs-tabellen skal De ligeledes definere værktøjet T0 med $L=0$ og $R=0$.

Værktøjslængde L

Værktøjs-længden L skal De grundlæggende indlæse som absolut længde henført til værktøjs-henføringspunktet. TNC'en behøver for talrige funktioner i forbindelse med fleraksebearbejdning tvingende nødvendigt totallængden for værktøjet.

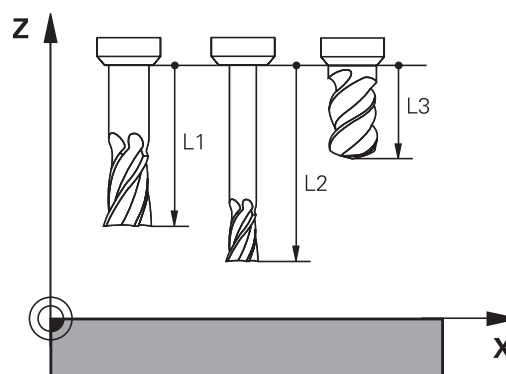

Værktøjsradius R

Værktøjs-radius R indlæser De direkte.

Delta-værdier for længde og radier

Delta-værdier betegner afvigelser fra længden og radius på værktøjer.

En positiv delta-værdi står for et overmål (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Ved en bearbejdning med overmål indlæser De værdien for overmålet ved programmering af værktøjs-kaldet med **TOOL CALL**.


En negativ delta-værdi betyder et undermål (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Et undermål bliver indført i værktøjs-tabellen for slitagen af et værktøj.

Delta-værdier indlæser De som talværdier, i en **TOOL CALL**-blok kan De også overdrage værdien med en Q-parameter.

Indlæseområde: Delta-værdier må maksimalt være $\pm 99,999$ mm.



Delta-værdier fra værktøjs-tabellen påvirker den grafiske fremstilling af værktøjet.
Delta-værdier fra **TOOL CALL**-blok har indflydelse på positionsvisning af maskinparameter **progToolCallDL**.

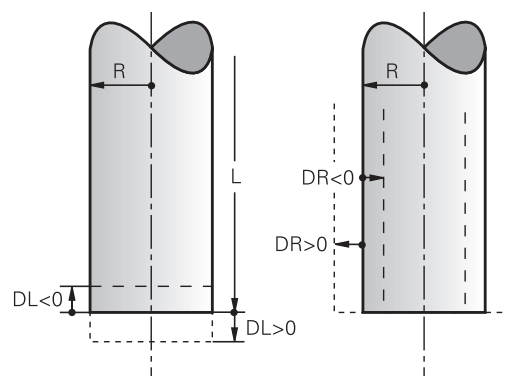

Indlæse værktøjs-data i et program



Maskinfabrikanten fastlægger funktionsomfanget **TOOL DEF**-funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Nummer, længde og radius for et bestemt værktøj fastlægger De i bearbejdnings-programmet én gang i en **TOOL DEF**-blok:

► Vælg værktøjs-definition: Tryk tasten **TOOL DEF**



- **Værktøjs-nummer:** Med værktøjs-nummeret kendetegnes et værktøj entydigt
- **Værktøjs-længde:** Korrekturværdi for længden
- **Værktøjs-radius:** Korrekturværdi for radius



Under dialogen kan De indføje værdien for længden og radius direkte i dialogfeltet: Tryk den ønskede akse-softkey.

Eksempel

4 TOOL DEF 5 L+10 R+5

Indgiv Værktøjs-data i tabellen

I en værktøjs-tabel kan De definere indtil 32767 værktøjer og gemme deres værktøjs-data. Vær også opmærksom på editerings-funktionen længere fremme i dette kapitel. For at kunne indlæse flere korrekturdata til et værktøj (indeksere værktøjs-nummer), indfører De en linje og udvider værktøjsnummeret med et punkt og et tal fra 1 til 9 (f.eks. **T 5.2**).

De skal bruge værktøjstabellen, når

- De vil indsætte indekserede værktøjer, som f.eks. trinbor med flere længdekorrekturer
- Deres maskine er udrustet med en automatisk værktøjs-veksler
- De vil efter-rømme med bearbejdnings-cyklus 22 (se bruger-håndbogen cyklusprogrammering, cyklus RØMME)
- De vil arbejde med bearbejdnings-cyklerner 251 til 254 (se bruger-håndbogen cyklusprogrammering, cyklerner 251 til 254)



Hvis De fremstiller eller styrer yderligere værktøjs-tabeller, skal filnavnet begynde med et bogstav.

I tabellen kan De vælge med tasten Billedskærm-opdeling mellem et liste-billede eller et formular-billede.

De kan også ændre udsenede af værktøjs-tabellen, når De åbner Værktøjstabel.

Værktøjstabeller: Standard Værktøjsdata

Fork.	Indlæsning	Dialog
T	Nummeret, med hvilket værktøjet bliver kaldt med i programmet (f.eks. 5, indiceret: 5.2)	-
NAVN	Navnet, med hvilket værktøjet bliver kaldt i programmet (maksimalt 32 tegn, kun store bogstaver, ingen mellemrum)	Værktøjs-navn?
L	Korrekturværdi for værktøjs-længden L	Værktøjs-længde?
R	Korrekturværdi for værktøjs-radius R	Værktøjs-radius?
R2	Værktøjs-radius R2 for hjørne-radiusfræser (kun for tredimensional radiuskorrektur eller grafisk fremstilling af bearbejdning med radiusfræser)	Værktøjs-radius 2?
DL	Delta-værdi værktøjs-længde L	Overmål værktøjs-længde?
DR	Delta-værdi værktøjs-radius R	Overmål værktøjs-radius?
DR2	Delta-værdi værktøjs-radius R2	Overmål værktøjs-radius 2?
ANGLE	Maximal indstiksvinkel for værktøj ved pendlende indstiksbevægelse for cyklus 22 og 208	Maximal indstiksvinkel?
TL	Fastlægge værktøjs-spærre (TL : for T ool L ocked = eng. værktøj spærret)	Værkt. spærret? Ja = ENT / Nej = NO ENT
RT	Nummeret på et tvilling-værktøj – såfremt det findes – som erstatnings-værktøj (RT : for R eplacement T ool = eng. erstatnings-værktøj); se også TIME2 Tomt felt eller indlæse 0 betyder ingen søsterværktøj defineret.	Tvilling-værktøj?
TIME1	Maximal brugstid for værktøj i minutter. Denne funktion er maskinafhængig og er beskrevet i maskinhåndbogen	Maximal brugstid?
TIME2	Maksimal brugstid for værktøjet ved et TOOL CALL i minutter: Når den aktuelle brugstid nås eller overskrider denne værdi, så indsætter TNC'en ved næste TOOL CALL tvilling-værktøjet (se også CUR.TIME).	Max. brugstid ved TOOL CALL?
CUR_TIME	Aktuelle brugstid for værktøjet i minutter: TNC'en tæller automatisk den aktuelle brugstid (CUR.TIME : for CUR rent TIME = eng. aktuelle/løbende tid). For brugte værktøjer kan De indlæse en startværdi	Aktuel brugstid?

5.2 Værktøjsdata

Fork.	Indlæsning	Dialog
TYPE	Værktøjstype: Tryk ENT tasten for at editere et felt; Tasten åbner et vindue, i hvilket De kan vælge værktøjstypen. De kan angive værktøjstyper, for at ramme displayfilterindstillinger således, at kun den valgte type kan ses i tabellen	Værktøjs type?
DOC	Kommentarer til værktøj (maximal 32 karakterer)	Værktøjs-kommentar?
PLC	Information om dette værktøj, som skal overføres til PLC'en	PLC-status?
LCUTS	Værktøjets skærlængde for Cyklus 22	Skærlængde i Vrkt.-akse?
PTYP	Værktøjstype for udnyttelse i plads-tabellen Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værktøjstype for pladstabel?
NMAX	Begrænsning af spindelomdr.tal for dette værktøj. Overvåget bliver såvel den programmerede værdi (fejlmelding) som også en omdr.talforøgelse med potentiometer. Funktion inaktiv: Indlæs -. Indlæseområde: 0 til +999999, funktion inaktiv: - indlæses	Maximalt omdr.tal [1/min]?
LIFTOFF	Fastlæggelse af, om TNC'en skal frikøre værktøjet ved et NC-stop i retning af den positive værktøjs-akse, for at undgå friskæringsmærker på konturen. Når Y er defineret, løfter TNC'en værktøjet op fra konturen, hvis denne funktion er aktiveret i NC-programmet med M148 se "Løfter værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148", Side 380	Tilladt ophævelse? Ja=ENT/Nej=NOENT
TP_NO	Henvisning til nummeret på tastsystemet i tastsystem-tabellen	Nummeret på tastsystemet
T-ANGLE	Spidsvinkel for værktøjet Bliver anvendt af cyklus centrering (cyklus 240), for ud fra diameter-indlæsningen at kunne beregne centrerings-dybden	Spidsvinkel
PITCH	Gevindstigning for værktøjet. Bliver anvendt af Cyklus for gevindboring (Cyklus 206, Cyklus 207, og Cyklus 209). Et positivt fortegn betyder højregevind	Værktøj gevind-stigning?
AFC	Reguleringsindstilling for den adaptive tilspændingsregulering AFC, som De i kolonne NAVN har fastlagt i tabellen AFC.TAB. Overtage reguleringsstrategien pr. softkey ANVISE AFC INDREGU. (3. softkey-liste) Indlæseområde: Maksimalt 10 tegn	Reguleringsstrategi
LAST_USE	Dato og klokkeslæt, på hvilken TNC'en sidste gang har indvekslet værktøjet med TOOL CALL	Dato/klokk for sidste værkt.kald
ACC	Aktiv vibrations-dæmpning aktiveret eller deaktiveret for de enkelt værktøjer (Side 406). Indlæseområde: N (inaktiv) og Y (aktiv)	ACC Aktiv? Ja=ENT/Nej=NOENT

Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for den automatiske værktøjs-opmåling


Beskrivelse af cykler for automatisk værktøjs-opmåling: Se bruger-håndbogen cyklusprogrammering.

Fork.	Indlæsning	Dialog
CUT	Antal værktøjs-skær (max. 99 skær)	Antal skær?
LTOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm	Slitage-tolerance: Længde?
RTOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm	Slitage-tolerance: Radius?
R2TOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R2 ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm	Slitage-tolerance: Radius 2?
DIRECT.	Skær-retning for værktøjet ved opmåling med roterende værktøj	Skære-retning? M4=ENT/M3=NOENT
R-OFFS	Radiusopmåling: Offset af værktøj mellem stylus-midte og værktøjs-midte. Forindstilling: Ingen værdi indført (forskydning = værktøjs-radius)	Værktøjs-forskydning: Radius?
L-OFFS	Længdeopmåling: Yderligere forskydning af værktøjet til offsetToolAxis mellem stylus-overkant og værktøjs-underkant. Forindstilling: 0	Værktøjs-forskydning: Længde?
LBREAK	Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L for brud-opdagelse. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 3,2767 mm	Brud-tolerance: Længde?
RBREAK	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R for brud-konstatering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm	Brud-tolerance: Radius?

5.2 Værktøjsdata

Editor Værktøjstabel

Den for programafviklingen gyldige værktøjs-tabel har fil-navnet TOOL.T og skal være gemt i biblioteket **TNC:\table**.

 
Værktøjs-tabeller, som De vil arkivere eller vil indsætte for program-test, giver De et vilkårligt andet fil-navn med endelsen .T. For driftsarterne **Program-Test** og **Programmering** bruger TNC'en standardmæssigt værktøjstabellen TOOL.T. For editering trykker De i driftsarten **Program-Test** Softkey **VÆRKTØJS-TABEL**.

Åbne værktøjs-tabellen TOOL.T :

- Vælg en vilkårlig maskin-driftsart



- Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey **VÆRKTØJS TABEL**



- Sæt softkey **EDITERING** på **IND**

NAME	L	R	R2	DL	DR
1001	0	0	0	0	0
1002	30	1	0	0	0
2004	40	2	0	0	0
3006	50	3	0	0	0
4008	60	4	0	0	0
5010	70	5	0	0	0
6012	80	6	0	0	0
7014	90	7	0	0	0
8016	100	8	0	0	0
9018	110	9	0	0	0
10020	120	10	0	0	0
11022	130	11	0	0	0
12024	140	12	0	0	0
13026	150	13	0	0	0
14028	160	14	0	0	0
15030	170	15	0	0	0
16032	180	16	0	0	0
17034	190	17	0	0	0
18036	200	18	0	0	0
19038	210	19	0	0	0
20040	220	20	0	0	0
21042	230	21	0	0	0
22044	240	22	0	0	0
23046	250	23	0	0	0
24048	260	24	0	0	0
25050	270	25	0	0	0
26052	280	26	0	0	0

Vis kun bestemte værktøjs-typer (filterindstilling)

- Tryk softkey **TABEL FILTER** (fjerde softkey-liste)
- Vælg den ønskede værktøjs-type pr. softkey: TNC'en viser kun værktøjerne af den valgte type
- vis alle filer: Tryk softkey **VIS ALLE**



Maskinfabrikanten tilpasser funktionsomfanget af plads-tabellen på Deres maskine. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Kolonne for udblend Værktøjs-tabel eller sorter

De kan tilpasse fremstillingen af Værktøjs-tabellen efter deres smag. Kolonner som ikke skal vises, kan de let udblende:

- Tryk softkey **KOLONNE SORTER/UDBLEND** (fjerde softkey-liste)
- Vælg ønskede kolonnenavn med piltasten
- Tryk Softkey **UDBLEND KOLONNE**, for at fjerne kolonnen fra Tabeloversigten

De kan også ændre rækkefølgen, hvor Tabel-kolonnerne bliver vist:

- De kan også via dialogfelt **Forskyd før**: ændre rækkefølgen, hvor Tabel-kolonnerne bliver vist. I den **Viste kolonne** markerede indlæsning er for denne kolonne forskubbet

De kan navigerer rundt i formular med en tilsluttet mus eller med TNC-tastatur Navigation med TNC-tastatur:



- Tryk på navigationstasten, for springe rundt i indlæsningsfelterne. Indeni et indlæsningsfelt kan De navigerer med pil-tasterne. Rulle-menu kan åbnes med tasten **GOTO**.



Med funktionen **Fikser antal kolonner** kan De fastlægge hvor mange kolonner (0 - 3) som skal fikseres i venstre skærmkant. Kolonnen bliver så også vist, når De navigerer i tabellen til højre.

 
 
 
 
 
 
 
Åbning af vilkårlig anden værktøjs-tabel:

- Vælg driftsart **programmering**



- Kald Filstyring
- Vælg en fil eller indlæs et nyt filnavn. De bekræfter med tasten **ENT** eller med softkey **VÆLG**

Når De har åbnet en værktøjs-tabel for editering, så kan De flytte det lyse felt i tabellen med piltasterne eller med softkeys til enhver ønsket position. På en vilkårlig position kan De overskrive gemte værdier eller indlæse nye værdier. Yderligere funktioner kan De hente fra efterfølgende tabel.

Softkey	Editorfunktion for Værktøjs-Tabeller
	Vælg tabel-start
	Vælg tabel-slut
	Vælg forrige tabel-side
	Vælg næste tabel-side
	Søg efter tekst eller tal
	Spring til liniestart
	Spring til lineafslutning
	Kopiér feltet med lys baggrund
	Indføj det kopierede felt
	Tilføj det indlæsbare antal linier (værktøjer) ved tabellens ende
	Indføj linje med indlæsbar værktøjsnummer
	slet aktuelle linie (værktøj)
	Sortere værktøjer efter indholdet i en valgbar spalte

5.2 Værktøjsdata

Softkey	Editorfunktion for Værktøjs-Tabeller
	Vis alle bor i værktøjstabellen
	Vis alle fræsere i værktøjstabellen
	Vis alle gevindbor / gevindfræsere i værktøjstabellen
	Vis alle taster i værktøjstabellen

Forlad vilkårlig anden værktøjs-tabel

- Kald fil-styring og vælg en fil af en anden type, f.eks. et bearbejdnings-program

Værktøjs-Tabeller for drejeværktøj

Ved styringen af drejeværktøjer bliver andre geometriske beskrivelser tilgodeset, som ved fræse- eller boreværktøjer. Eksempelvis er en definition af skærradius'en nødvendig, for at kunne udføre en skærradiuskorrektur. TNC'en har derfor en speciel værktøjsforvaltning til drejeværktøjse "Værktøjsdata", Side 493.

Importere værktøjs-tabeller



Maskinfabrikanten kan tilpasse funktionen **IMPORTERE TABELLER**. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Når De udlæser en værktøjs-tabel fra en iTNC 530 og indlæser på en TNC 640, skal De tilpasse format og indhold før De kan anvende værktøjs-tabellen. På TNC 640 kan De gennemføre tilpasningen af værktøjs-tabellen komfortabelt med funktionen **IMPORTER TABEL**. TNC'en konverterer indholdet værktøjs-tabellen der skal indlæses i et for TNC 640 gyldigt format og gemmer ændringerne i den valgte fil. Vær opmærksom på følgende fremgangsmåde:

- ▶ De gemmer værktøjs-tabellen i iTNC 530 i biblioteket **TNC: \table**
- ▶ Vælg driftsarten **Programmering**
- ▶ Vælg filstyring: Tryk tasten **PGM MGT**
- ▶ Flyt det lyse felt til værktøjs-tabellen som De vil importere
- ▶ De vælger softkey'en **YDERLIGERE FUNKTIONER**.
- ▶ Luk for Softkey-liste via
- ▶ Vælg softkey **IMPORTERE TABEL**: TNC'en spørger, om den valgte Værktøjs-tabel skal overskrives
- ▶ Overskriv ikke filen: Tryk softkey **AFBRYD** eller
- ▶ Overskriv fil: Tryk softkey **OK**
- ▶ De åbner den konverterede tabel og kontrollér indholdet



I værktøjs-tabellen er i kolonne **Name** følgende tegn tilladt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _
TNC'en ændrer et komma i værktøjs-navnet ved importering til et punkt.

TNC'en overskriver den valgte værktøjs-tabel ved udførelsen af funktionen **IMPORTER TABEL**. De skal sikre Deres originale værktøjs-tabel før importen, for at undgå datatab!

Hvorledes De kan kopiere værktøjs-tabellen med TNC-fil-styringen, er beskrevet i afsnittet „fil-styring“ (se "Kopier Tabel", Side 124).

Ved import af værktøjs-tabel i iTNC 530 bliver alle forhåndenværende værktøjs-typer importeret med den tilsvarende værktøjs-type. Ikke forhåndenværende værktøjs-typer bliver importeret som type 0 (FRÆSE). Kontrollér værktøjs-tabel efter import.

5.2 Værktøjsdata

Plads-tabel for værktøjs-veksler



Maskinfabrikanten tilpasser funktionsomfanget af plads-tabellen på Deres maskine. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!


For den automatiske værktøjsveksel behøver De plads-tabel. I plads-tabellen forvalter De belægninen af Deres værktøjs-veksler. Plads-tabellen befinder sig i fortegnelsen **TNC:\TABLE**. Maskinproducenten kan tilpasse navn, sti og indhold af plads-tabellen. F.eks. kan de oså vælge forskellige visninger via Softkey menu **TABEL FILTER**.

NAME	L	R	R2	DL	DR
001	0	0	0	0	0
1002	20	1	0	0	0
204	40	2	0	0	0
306	50	3	0	0	0
408	50	4	0	0	0
5018	60	5	0	0	0
6012	60	6	0	0	0
7014	70	7	0	0	0
8016	80	8	0	0	0
9018	90	9	0	0	0
10020	90	10	0	0	0
11002	90	11	0	0	0
12004	90	12	0	0	0
13006	90	13	0	0	0
14008	100	14	0	0	0
15030	100	15	0	0	0
16032	100	16	0	0	0
17034	100	17	0	0	0
18036	100	18	0	0	0
19038	100	19	0	0	0
20040	100	20	0	0	0
21042	100	5	5	0	0
22044	120	22	0	0	0
23046	120	23	0	0	0
24048	120	24	0	0	0
25050	120	25	0	0	0
26052	120	26	0	0	0

Editering af plads-tabel i en programafviklings-driftsart



 - Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey **VÆRKTØJS TABEL**



- Vælg en plads-tabel: Vælg softkey **PLADS TABEL**



- Softkey **EDITERING** sættes på **IND**, kan evt. på Deres maskine ikke være nødvendig hhv. ikke mulig: Vær opmærksom på maskinhåndbogen

Vælg plads-tabel i driftsart programmering



- ▶ Kald Filstyring
- ▶ Vis valg af fil-type: Tryk softkey **VIS ALLE**
- ▶ Vælg en fil eller indlæs et nyt filnavn. De bekræfter med tasten **ENT** eller med softkey **VÆLG**

Fork.	Indlæsning	Dialog
P	Plads-nummeret for værktøjet i værktøjs-magasinet	-
T	Værktøjsnummer	Værktøjs-nummer?
RSV	Plads-reservering for flademagasin	Reserv. plads: Ja=ENT/Nej = NOENT
ST	Værktøjet er et specialværktøj (ST : For S pecial T ool = eng. specialværktøj); hvis Deres specialværktøj blokerer pladserne før og efter sin plads, så spærrer De den tilsvarende plads i spalte L (status L)	Specialværktøj?
F	Værktøjet skal altid tilbageveksles til den samme plads i magasinet (F : For F ixed = eng. fastlagt)	Fast plads? Ja = ENT / nej = NO ENT
L	Spærre plads (L : For L ocked = eng. spærret, se også spalte ST)	Plads spærret Ja = ENT / Nej = NO ENT
DOC	Visning af kommentaren til værktøjet fra TOOL.T	-
PLC	Information, om denne værktøjs-plads skal over-føres til PLC'en	PLC-status?
P1 ... P5	Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værdi?
PTYP	Værktøjstype. Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værktøjstype for pladstabel?
LOCKED_ABOVE	Flademagasin: Spærre plads ovenover	Spærre plads oppe?
LOCKED_BELOW	Flademagasin: Spærre plads nedenunder	Spærre plads nede?
LOCKED_LEFT	Flademagasin: Spærre plads til venstre	Spærre plads til venstre?
LOCKED_RIGHT	Flademagasin: Spærre plads til højre	Spærre plads til højre?

5.2

Værktøjsdata

Softkey	Editoringsfunktioner for plads.-tabeller
	Vælg tabel-start
	Vælg tabel-slut
	Vælg forrige tabel-side
	Vælg næste tabel-side
	Tilbagestil plads-tabel
	Tilbagestil spalte værktøjs-nummer T
	Spring til start af linien
	Spring til enden af linien
	Simulere værktøjsveksel
	Vælg værktøj fra værktøjs-tabellen: TNC'en indblænder indholdet af værktøjs-tabellen. Med piltasten vælges værktøjet, med softkey OK overtages i plads-tabellen
	Editere det aktuelle felt
	Sortere billede



Maskinfabrikanten fastlægger funktion, egenskab og betegnelse for de forskellige display-filter. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Kald værktøjs-data

Et værktøjs-kald **TOOL CALL** i et bearbejdnings-program programmerer De med følgende oplysninger:

- Vælg værktøjs-kald med tasten **TOOL CALL**



- **Værktøjs-nummer:** Indlæs nummer eller navn på værktøjet. Værktøjet har De i forvejen fastlagt i en **TOLL DEF**-blok eller i værktøjs-tabellen. Med Softkey **VÆRKTØJS-NAVN** kan De indgive et navn, med Softkey **QS** indgiver De en string-parameter. Et værktøjs-navn sætter TNC'en automatisk i anførselstegn. En String-Parameter skal først tildeles et Værktøjs-Navn. Navnet henfører sig til en indførsel i den aktive værktøjs-tabel TOOL.T. For at kalde et værktøj med andre korrekturværdier, indlæser De det i værktøjs-tabellen definerede index efter et decimalpunkt. Pr. softkey **VÆLG** kan De indblænde et vindue, med hvilket De kan vælge et i værktøjs-tabellen TOOL.T defineret værktøj direkte uden indlæsning af nummeret eller navnet
- **Spindelakse parallel X/Y/Z:** Indlæs værktøjsakse
- **Spindelomdrejningstal S:** Indlæs spindelomdrejningstal i omdr. pr. minut (U/min). Alternativt kan De også definere en skærerhastighed Vc i m/min. De trykker herfor softkey **VC**.
- **Tilspænding F:** Tilspænding **F** indgiv in Millimeter per Minut (mm/min). Alternativt kan De med hjælp af tilsvarende Softkey tilspændingen i millimeter per omdr. (mm/U) **FU** eller i Millimeter per tand (mm/Tand) **FZ** definere. Tilspændingen virker så længe, indtil De i en positioneringsblok eller i en **TOOL CALL**-blok programmerer en ny tilspænding
- **Overmål værktøjs-længde DL:** Delta-værdi for værktøjs-længden
- **Overmål værktøjs-radius DR:** Delta-værdi for værktøjs-radius
- **Overmål værktøjs-radius DR2:** Delta-værdi for værktøjs-radius 2

5.2 Værktøjsdata



Når De åbner pop-up vindue til Værktøjsvalg, markerer TNC'en alle forhåndenværende værktøjer i værktøjsmagasinet grønt.

De kan også søge efter et værktøj i pop-up vinduet. Hertil trykker De softkey **GOTO** eller Softkey **SØG** og indgiver et værktøjsnummer eller værktøjsnavn. Med softkey **OK** kan De overføre værktøjet i dialog.

Eksempel: Værktøjskald

Der kaldes værktøj nummer 5 i værktøjsaksen Z med spindelomdrejningstal 2500 omdr./min og en tilspænding på 350 mm/min. Overmålet for værktøjs-længden og værktøjs-radius 2 andrager 0,2 hhv. 0,05 mm undermål for værktøjsradius 1 mm.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

D før **L**, **R** og **R2** står for delta-værdi.

Forvalg af værktøj.



Forvalg af værktøj med **TOOL DEF** er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Når De bruger værktøjs-tabellen, så træffer De med en **TOOL DEF** blok et forhåndsvalg for det næste værktøj der skal bruges. Derfor indlæser De værktøjs-nummeret, en Q-parameter eller et værktøjs-navn i anførselstegn.

Værktøjsveksel

Automatisk værktøjsveksel



Værktøjsveksling er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Ved automatisk værktøjsveksel bliver program-afviklingen ikke afbrudt. Ved et værktøjs-kald med **TOOL CALL** indveksler TNC'en værktøjet fra værktøjs-magasinet.

Automatisk værktøjsveksling ved overskridelse af brugstiden: M101



M101 er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

TNC'en kan efter udløbet af en forud givet brugstid, automatisk indveksle et tvilling-værktøj og med dette fortsætte bearbejdningen. Derfor aktiverer De hjælpefunktionen **M101**. Virkningen af **M101** kan De ophæve igen med **M102**.

I værktøjs-tabellen indfører De i kolonne **TIME2** brugstiden for værktøjet, efter hvilken bearbejdningen med et tvilling-værktøj skal fortsættes. TNC indfører i spalten **CUR_TIME** den altid aktuelle brugstid for værktøjet. Overskrides den aktuelle brugstid som er indført i kolonne **TIME2**, bliver senest et minut efter udløbet af brugstiden, på det næste mulige programsted et tvilling-værktøj indvekslet. Vekslingen sker først efter at en NC-blok er afsluttet.

TNC'en udfører den automatiske værktøjsveksling på et egnet program-sted. Den automatiske værktøjsveksling bliver ikke gennemført:

- Når bearbejdningscykler bliver udført
- under en aktiv radiuskorrektur (**RR/RL**) er aktiv
- Direkte efter en tilkørselsfunktionen **APPR**
- Direkte før en frakørselsfunktion **APPR**
- Direkte før og efter **CHF** og **RND**
- Når en Makros bliver udført
- Når en værktøjsveksel bliver gennemført
- Direkte efter et **TOOL CALL** eller **TOOL DEF**
- Når SL-cykler bliver udført



Pas på, fare for maskine og emne!

Udkoble den automatiske værktøjsveksel med **M102**, når De arbejder med specielværktøj (f.eks. skivefræser), da TNC'en først og fremmest altid kører værktøjet væk fra emnet i værktøjs-akseretningen.

5.2 Værktøjsdata

Med kontrollen af brugstiden hhv. beregningen af den automatiske værktøjsveksel kan bearbejdningstiden forhøjes, afhængig af NC-programmet. Herfra kan De med det optionale indlæse-element **BT** (Block Tolerance) få indflydelse.

Når De indlæser funktionen **M101**, fortsætter TNC'en dialogen med forespørgsel efter **BT**. Her definerer De antallet af NC-blokke (1 - 100), som de må forsinke den automatiske værktøjsveksel. Det heraf fremkommende tidsrum, med hvilken værktøjsvekslingen forsinkes, er afhængig af indholdet af NC-blokke (f.eks. tilspænding, kørselsstrækning). Hvis De ikke definerer **BT**, bruger TNC'en værdien 1 eller evt. en af maskinfabrikanten fastlagt standard-værdi.



Jo mere De forhøjer værdien **BT**, desto ringere bliver en eventuel køretidsforlængelse påvirket med **M101**. Vær opmærksom på, at den automatiske værktøjsveksling herved bliver udført senere!

For at opnå en egnet udgangsværdi for **BT**, skal De anvende formlen **BT = 10 : gennemsnitlig bearbejdningstid for en NC blok i sekunder**. Afrund til heltals resultat. Hvis det beregnede resultat er større end 100, anvendes den maksimale indtastningsværdi 100.

Når De vil nulstille den aktuelle brugstid for et værktøj (f.eks. efter en udskiftning af skærplatten) indfører De i kolonne CUR_TIME værdien 0.

Funktionen **M101** står ikke til rådighed for drejeværktøjer og i drejedrift.

Forudsætninger for NC-blokke med overfladenormale-vektorer og 3D-korrektur

Den aktive radius (**R + DR**) for tvilling-værktøjet må ikke afvige fra radius til original-værktøjet. Delta-værdier (**DR**) indlæser De enten i værktøjs-tabellen eller i **TOOL CALL**-blok. Ved afvigelser viser TNC'en en meldetekst og indveksler ikke værktøjet. Med M-funktionen **M107** undertrykker De denne meldetekst, med **M108** aktiverer De den igen. Se også: "Tredimensionalt værktøjs-korrektur (Option #9)", Side 468.

Værktøjs-brugs-test



Funktionen værktøjs-brugstest skal være frigivet af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!



Funktionen værktøjs-brugstest står ikke til rådighed for drejeværktøjer.

For at kunne gennemføre en værktøjs-brugstest, skal værktøjs-brugsdata være genereret, se Side 615


NC-Programmet der skal testes skal i driftsart **Program-test** fuldstændigt simuleres eller i driftsart **Programafvikling blokfølge/programafvikling enkeltblok** være fuldstændigt afviklet.

Bruge værktøjs-brugstest

Med softkeys **VÆRKTØJS BRUG** og **VÆRKTØJS BRUGSTEST** kan De før starten af et program teste det i driftsart afvikling, om de i det valgte program anvendte værktøjer er til stede og endnu råder over tilstrækkelig restbrugstid. TNC'en sammenligner hermed brugstids-Akt.-værdien fra værktøjs-tabellen, med Soll-værdien fra værktøjs-brugsfilen.

TNC'en viser, efter at De har trykket softkey **VÆRKTØJS BRUGSTEST**, resultatet af brugstesten i et overblændingsvindue. Luk overblændingsvinduet med tasten ENT.

TNC'en gemmer værktøjs-brugstiderne i en separat fil med endelsen **pgmname.H.T.DEP**. Disse filer er kun synlige, når Maskin-Parameter **CfgPgmMgt/dependentFiles** er indstillet til **MANUAL**. Den genererede værktøjs-brugsfil indeholder følgende informationer:

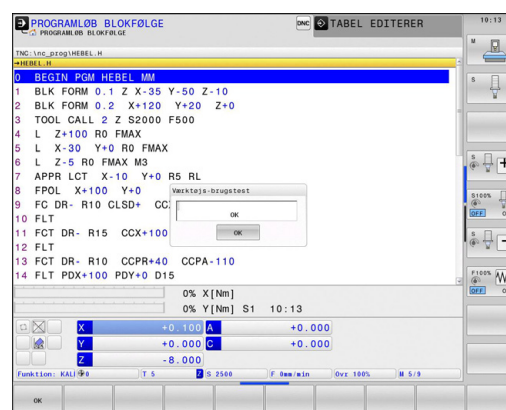

5.2 Værktøjsdata

Spalte	Betydning
TOKEN	■ TOOL: Værktøjs-brugstid pr. TOOL CALL. Indførslerne er oplistet i kronologisk rækkefølge ■ TTOTAL: Totale brugstid for et værktøj ■ STOTAL: Kald af et underprogram; indførslerne er oplistet i kronologisk rækkefølge ■ TIMETOTAL: Totalbearbejdningstid for NC-programmet bliver indført i spalten WTIME. I spalten PATH lægger TNC'en sti-navnet for det tilsvarende NC-program bagved. I kolonne TIME indeholder summen af alle TIME-indførsler (Tilspændings-tid uden ilgangsbevægelser). Alle øvrige kolonner sætter TNC'en på 0 ■ TOOLFILE: I kolonne PATH deponerer TNC'en stinavnet på værktøjs-tabellen, med hvilket De har gennemført program-testen. Herved kan TNC'en ved den egentlige værktøjs-brugstest fastlægge, om De har gennemført program-testen med TOOL T
TNR	Værktøjs-nummer (-1: endnu ingen værktøj indvekslet)
IDX	Værktøjsindeks
NAVN	Værktøjsnavn fra værktøjstabellen
TIME	Værktøjsbrugs-tid i sekunder (Tilspændings-tid uden ilgangsbevægelser)
WTIME	Værktøjsbrugs-tid i sekunder (total-brugstid fra værktøjsveksel til værktøjsveksel)
RAD	Værktøjs-radius R + overmål værktøjs-radius DR fra værktøjs-tabellen. Enheden er mm
BLOCK	Bloknummeret, i hvilket TOOL CALL -blokken blev programmeret
PATH	■ TOKEN = TOOL: Stinavnet på det aktive hoved- hhv. underprogram ■ TOKEN = STOTAL: Stinavnet på underprogrammet
T	Værktøjsnummer eller værktøjsindex

Spalte	Betydning
OVRMAX	Maksimalt oprædende tilspændings-override under bearbejdningen. Ved en program-test indfører TNC'en her værdien 100 (%)
OVRMIN	Miniimalt oprædende tilspændings-override under bearbejdningen. Ved en program-test indfører TNC'en her værdien -1
NAMEPROG	■ 0: Værktøjs-nummer er programmeret ■ 1: Værktøjs-navn er programmeret

Ved værktøjs-brugstesten for en palette-fil står to muligheder til rådighed:

- Gråfelt er i Palette-Filen på en Palette-indlæsning: TNC'en gennemfører for værktøjs-brugstesten for den komplette palette
- Gråfelt er i Palette-Filen på en Program-indlæsning: TNC'en gennemfører for værktøjs-brugstesten for det valgte program

5.2 Værktøjsdata

Værktøjsstyring (Option #93)



Værktøjsstyringen er en maskinafhængig funktion, der kan være delvis eller også helt deaktiveret. Det præcise funktionsomfang fastlægger maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med værktøjsstyringen kan maskinfabrikanten stille de mest forskellige funktioner til rådighed med hensyn til værktøjshandlingen. Eksempler:

- Overskuelige og hvis ønsket af Dem, værktøjsdata fremstilling der kan tilpasses i formularer
- Vilkårlig betegnelse af de enkelte værktøjsdata i det nye tabelbillede
- Blandet fremstilling af data fra værktøjs-tabellen og plads-tabellen
- Hurtig sorterings mulighed af alle værktøjsdata med muse-klik
- Anvendelse af grafiske hjælpemidler, f.eks. farvet adskillelse af værktøjs- eller magasinstatus
- Stille programspecifikke bestykningslister for alle værktøjer til rådighed
- Stille programspecifik brugsfølge for alle værktøjer til rådighed
- Kopiere og indføje alle til et værktøj hørende værktøjsdata
- Grafisk fremstilling af værktøjs-type i tabeloversigten, og i detalje visning for bedre oversigt over tilgængelige værktøjstyper

The screenshot shows the 'Expanded tool management' window with a table of tool data. The table has columns for 'Tool ID', 'Tool Name', 'Type', 'Magazine', 'Tool Life', and 'Remaining Life'. The data is organized into a grid with alternating light and dark rows. The interface includes a sidebar on the right with various icons and a bottom bar with buttons like 'BEGIN', 'END', 'SIDE', 'MAGAZIN-STYRING', 'FORMULAR', and 'SLUT'.

Disponible Værktøjstyper

Ikon	Værktøjstype
	Udefineret, ****
	Fræseværktøj, FRÆSE
	Bor, DRILL
	Snittap, SNITTAP
	Forborer, CENT
	Drejeværktøj, DREJE
	Tastesystem, TCHP
	Rival, REAM
	Konusundersænker, CSINK
	Snittapundersænker, TSINK
	Uddreje-værktøj, BOR
	Udløb-forsænker, BCKBOR
	Gevindfræser, GF
	Gevindfræser med undersænkning, GSF
	Gevindfræser med enkeltskær, EP
	Gevindfræser med vendeskær, WSP
	Boregevindfræser, BGF
	Cirkulær-gevindfræser, ZBGF
	Skrubfræser MILL_R
	Sletfræser, MILL_F
	Skrub-/sletfræser, MILL_RF
	Dybde-fræser, MILL_F

5.2 Værktøjsdata

Ikon

Værktøjstype



Side-sletfræse, MILL_FS



Endefladefræser, MILL_FACE

Kald værktøjsstyring



Kaldet af værktøjsstyring kan adskille sig fra den efterfølgende beskrevne art og måde. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!



- ▶ Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey **VÆRKTØJS TABEL**



- ▶ Videreskift softkey-liste



- ▶ Vælg softkey **VÆRKTØJSSTYRING** : TNC'en skifter til det nye tabelbillede (se billedet til højre)

Tool	NAME	TYPE	TL	POCKET	MAGAZINE	Tool life	REMAINING LIFE
1	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
2	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
3	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
4	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
5	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
6	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
7	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
8	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
9	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
10	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
11	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
12	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
13	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
14	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
15	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
16	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
17	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
18	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
19	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
20	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
21	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
22	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
23	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
24	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
25	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
26	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
27	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
28	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
29	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
30	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
31	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0
32	MILL-FLUTE	0	0	0	0	Not monitored	0

I det nye billede fremstiller TNC'en alle værktøjs-informationer i de følgende fire kartoteksfaner:

- **Værktøjer**: Værktøjsspecifikke informationer
- **Plads**: Pladsspecifikke informationer
- **Bestykningsliste**: Liste med alle værktøjer for NC-programmet, som er valgt i programafviklings-driftsarten (kun når De allerede har fremstillet en værktøjs-brugsfil, se "Værktøjs-brugs-test", Side 187)
- **T-Indsatsfølge**: Liste med rækkefølgen for alle værktøjer, som bliver indvekslet i programmet, som er valgt i programafviklings-driftsarten (kun når De allerede har fremstillet en værktøjs-brugsfil, se "Værktøjs-brugs-test", Side 187)



 
 
 
 
 
De kan udelukkende editere værktøjsdata i formularbilledet, som De ved tryk på softkey **FORMULAR** eller tasten **ENT** altid kan aktivere for værktøjet med lys baggrund.


Hvis De betjener værktøjsstyringen uden mus, kan funktionerne vælges ved en afkrydsningsliste, og også aktiveres og deaktiveres med tasten "-/+".

I Værktøjsstyringen kan De med tasten **GOTO** lede efter værktøjsnummer eller pladsnummer.

Betjen værktøjsstyring

Værktøjs-styringen kan betjenes såvel med musen som også med taster og softkeys:

Softkey	Editorfunktion for Værktøjs-styring
	Vælg tabel-start
	Vælg tabel-slut
	Vælg forrige tabel-side
	Vælg næste tabel-side
	Kald formularvisning for markeret værktøj. Alternativ funktion: Tryk tasten ENT
	Viderekoble fane: Værktøjer, pladser, bestykningsliste, T-brugsfølge
	Søgefunktion: I søgefunktionen kan De vælge spalten der skal gennemsøges og i tilslutning hertil den søgebegrebet med en liste eller ved indlæsning af søgebegrebet
	Importer værktøj
	Eksporter værktøj
	Slette markerede værktøj
	Tilføj flere linjer ved tabel ende
	Aktualiser Tabelvisning
	Vise spalten programmerede værktøjer (når fanen pladser er aktiv)
	Definere indstillinger: ■ SOTER KOLONNE aktiv: Muse-klik på kolonnehoved sorterer kolonneindholdet ■ FORSKYD KOLONNE aktiv: kolone lader sig forskyde pr. Drag+Drop
	Tilbagefør manuelt gennemførte indstillinger (forskyde kolonner) igen til den oprindelige tilstand



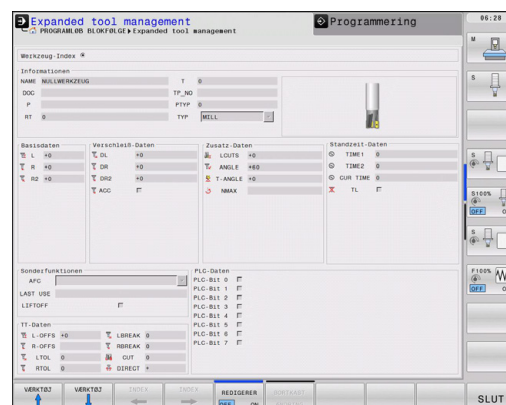


5.2 Værktøjsdata

Følgende funktioner kan De yderligere gennemføre med musebetjening:

- Sorterfunktion: Med klik i en kolonne i tabelhovedet sorterer TNC'en data'erne i opadgående eller nedadgående rækkefølge (afhængig af den aktiverede indstilling)
- Forskyd kollonne: Ved klik i en kolonne i tabelhovedet og herefter forskydning med muse-tasten holdt trykket, kan De indordne kolonnerne i en rækkefølge foretrukket af Dem. TNC'en gemmer ikke øjeblikkeligt kolonne rækkefølgen når De forlader værktøjs-styringen (afhængig af den aktiverede indstilling)
- Yderlig information i formularfeltet vises: Teksttip viser TNC'en når De har indstillet softkey **EDITER UDE/INDE** på **INDE** , lade muse-cursoren bevæge sig over et aktivt indlæsefelt og lade stå i et sekund

   Med aktivt formularbillede står følgende funktioner til rådighed:

Softkey	Editorfunktion formularvisning
	Vælg værktøjs-data for det forrige værktøj
	Vælg værktøjs-data for det næste værktøj
	Vælg forrige værktøjs-indeks (kun aktiv, når indizering er aktiv)
	Vælg næste værktøjs-indeks (kun aktiv, når indizering er aktiv)
	Kassere ændringer, som De har gennemført siden kaldet af formularen (undo-funktion)
	Indføje linje (værktøjs indeks) (softkey-liste 2)
	Slette linje (værktøjs indeks) (softkey-liste 2)
	Kopiere værktøjsdata for det valgte værktøj (softkey-liste 2)
	Indføje kopierede værktøjsdata i det valgte værktøj (softkey-liste 2)

Importere værktøjsdata

Med denne funktion kan De enkelt importere værktøjsdata, som De f.eks. har eksternt opmålt på et forindstillings-apparat. De importerede filer skal svare til CSV-format (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver strukturen i en tekst-fil for nem udveksling af strukturerede data. Derfor bør de importerede data være opbygget som følger:

- **Linie 1:** I den første linje er de respektive kolonnenavnene defineret, hvor de i den efterfølgende linjer skal placeres de definerede filer. Kolonnenavnene skal deles ved komma.
- **Yderligere linjer:** Alle de efterfølgende linjer indeholder data, som De vil importere i værktøjs-tabellen. Rækkefølgen af data skal passe til den i linje 1 rækkefølge opførte kolonnenavne. Data er delt ved komma, decimaltal er defineret med et punktum.

Gå frem som følger ved importering:

- ▶ For at importere værktøjs-tabel til TNC'ens Harddisken, kopieres til fortegnelsen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Start udvidet værktøjs-styring
- ▶ Vælg Softkey **VÆRKTØJ IMPORT** i værktøjs-styringen: TNC'en viser i et pop-up vindue CSV-filerne, som er gemt i fortegnelsen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Vælg med piltast eller mus de filer som skal importeres, bekræft med tasten **ENT** : TNC'en viser i et pop-up vindue indholdet af CSV-filen
- ▶ Start import-processen med Softkey **START**



- De importerede CSV-filer skal være gemt i rod-biblioteket **TNC:\system\tooltab**.
- Når De importerer værktøjs-data til værktøjer, hvis nummer i plads-tabellen er optaget, giver TNC'en en fejlmeddelelse. De kan så bestemme, om De ønsker at indsætte denne data-sats eller indfører et nyt værktøj. TNC'en indfører så et nyt værktøj i den første ledige linje i værktøjs-tabellen.
- Vær opmærksom på, at kolonnebetegnelsen er korrekt angivet se "Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172.
- De kan importere alle værktøjs-data. Hver data-sats skal ikke indeholde alle kolonner (f.eks. data) for værktøjs-tabel.
- Rækkefølgen af kolonnenavnene kan være vilkårlig, skal data defineres i dertil passende rækkefølge.

5.2

Værktøjsdata

Eksempel-importfil:

T,L,R,DL,DR	Linje 1 med kolonne navne
4,125.995,7.995,0,0	Linje 2 med værktøjsdata
9,25.06,12.01,0,0	Linje 3 med værktøjsdata
28,196.981,35,0,0	Linje 4 med værktøjsdata

Eksportere værktøjsdata

Med denne funktion kan De enkelt eksportere værktøjsdata, for f.eks. at indlæse disse i værktøjsdatabank i deres CAM-system. TNC'en gemmer de eksporterede filer i CSV-format (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver strukturen i en tekst-fil for nem udveksling af strukturerede data. Eksportdata er opbygget som følger:

- **Linie 1:** I den første linje gemmer TNC'en kolonnenavnet for at definerer alle værktøjsdata. Kolonnenavnene er delt ved komma.
- **Yderlig linier:** Alle yderligere linjer indeholder data på værktøjer, som De har ekspoteret. Rækkefølgen af data skal passe til den i linje 1 rækkefølge opførte kolonnenavne. Data er delt ved komma, decimaltal er defineret med et punktum.

Gå frem som følger ved eksportering:

- ▶ Marker med piltast eller mus de værktøjsdata i værktøjsforvaltningen som de vil eksporterer.
- ▶ Vælg Softkey **VÆRKTØJ EXPORT**, TNC'en viser et pop-up vindue: angiv navn for CSV-fil, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Start eksportprocessen med Softkey **START**: TNC'en viser et pop-up vindue med status eksportprocessen
- ▶ Afslut eksportprocessen med taste eller Softkey **END**



TNC'en gemmer grundlæggende de eksporterede CSV-filer i rod-biblioteket **TNC:\system\tooltab**.

Slette markerede værktøjsdata:

Med denne funktion kan De enkelt slette værktøjsdata, når De ikke skal bruge dem mere.

Gå frem som følger ved sletning:

- ▶ Marker med piltast eller mus de værktøjsdata i værktøjsforvaltningen som de vil slette.
- ▶ Vælg med Softkey **SLET MARKEREDE VÆRKTØJER**, TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilken de slettede værktøjsdata er opført.
- ▶ Start sletprocessen med Softkey **START**: TNC'en viser et pop-up vindue med status sletteprocessen
- ▶ Afslut sletteprocessen med taste eller Softkey **END**



- TNC'en sletter alle data for de valgte værktøjer. Vær sikker på at De ikke skal bruge værktøjsdataerne mere, da der ikke er en Undo-funktion.
- Værktøjdata på værktøjer som stadigvæk står i Plads-tabellen, kan ikke slettes. Fjerne et værktøj fra magasinet.

5.3 Værktøjskorrektur


5.3 Værktøjskorrektur

Introduktion

TNC'en korrigerer værktøjsbanen med korrekturværdien for værktøjs-længden i spindelaksen og med værktøjs-radius i bearbejdnings-planet.

Hvis De vil fremstille et bearbejdnings-program direkte på TNC'en, er værktøjs-radiuskorrektoren kun virksom i bearbejdningsplanet.

TNC'en tilgodeser herved op til fem akser inkl. drejeaksen.

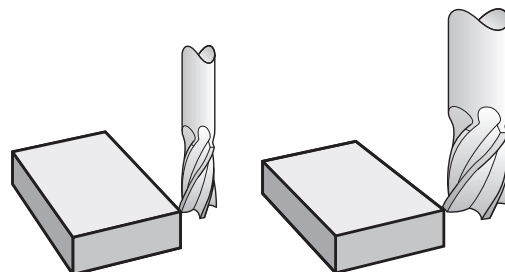

Værktøjskorrektur

Værktøjs-korrekturen for længden virker, så snart De kalder et værktøj. Den bliver ophævet, så snart et værktøj med længden $L=0$ bliver kaldt (f.eks. **TOOL CALL 0**)



Pas på kollisionsfare!

Hvis De ophæver en længdekorrektur med positiv værdi med **TOOL CALL 0**, formindskes afstanden fra værktøj til emne.

Efter et værktøjs-kald **TOOL CALL** ændrer den programmerede vej for værktøjet sig i spindelaksen med længdeforskellen mellem det gamle og det nye værktøj.

Ved længdekorrekturen bliver delta-værdier såvel fra **TOOL CALL**-blokken som også fra værktøjs-tabellen tilgodeset.

Korrekturværdi = $L + DL_{TOOL CALL} + DL_{TAB}$ med

L: Værktøjs-længde **L** fra **TOOL DEF**-blokken eller værktøjs-tabellen

DL_{TOOL CALL}: Overmål **DL** for længde fra **TOOL CALL**-blok

DL_{TAB}: Overmål **DL** for længden fra værktøjs-tabellen

Værktøjs-Radiuskorrektur

Program-blokken for en værktøjs-bevægelse indeholder:

- **RL** eller **RR** for en radiuskorrektur
- **R0**, hvis ingen radiuskorrektur skal udføres

Radiuskorrekturen virker, såsnart et værktøj bliver kaldt og kørt med en retlinjeblok i bearbejdningsplanet kører med **RL** eller **RR**.



TNC'en ophæver radiuskorrekturen, hvis De:

- programmere en retlinjeblok med **R0**
- Forlade konturen med funktionen **DEP**
- Programmer et **PGM CALL**
- vælger et nyt program med **PGM MGT**

Med radiuskorrekturen tilgodeser TNC'en delta-værdier såvel fra **TOOL CALL**-blokken som også fra værktøjs-tabellen:

Korrekturværdi = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB}}$ med

R: Værktøjs-radius **R** fra **TOOL DEF**-blokken eller værktøjs-tabellen



DL_{TOOL CALL}: Overmål **DLR** for Radius fra **TOOL CALL**-blok

DR_{TAB}: Overmål **DR** for radius fra værktøjs-tabellen

Banebevægelser uden radiuskorrektur: **R0**

Værktøjet kører i bearbejdningsplanet med sit midtpunkt på den programmerede bane, hhv. til de programmerede koordinater.

Anvendelse: Boring, forpositionering.

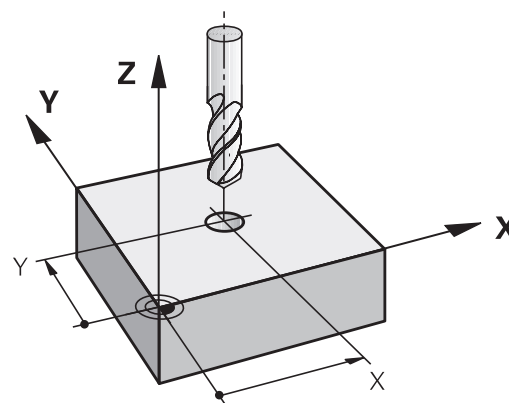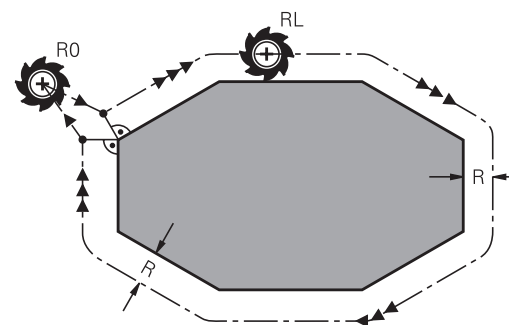

5.3 Værktøjskorrektur

Banebevægelser med radiuskorrektur: RR og RL

RL: Værktøjet kører til højre for konturen

RL: Værktøjet kører til venstre for konturen



Værktøjs-midtpunktet har derved afstanden af værktøjs-radius fra den programmerede kontur. "Højre" og "venstre" betegner beliggenheden af værktøjet i kørselsretningen langs med emnekonturen. Se billeder.



Mellem to program-blokke med forskellig radiuskorrektur **RR** og **RL** skal mindst een kørselsblok stå i bearbejdningsplanet uden radiuskorrektur (altså med **R0**).

TNC'en aktiverer en radiuskorrektur til enden af blokken, i den De første gang har programmeret korrekturen.

Ved første blok med radiuskorrektur **RR/RL** og ved ophævelse med **R0** positionerer TNC'en altid værktøjet vinkelret på det programmerede start- eller slutpunkt. De positionerer værktøjet således før det første konturpunkt hhv. efter det sidste konturpunkt, at konturen ikke bliver beskadiget.

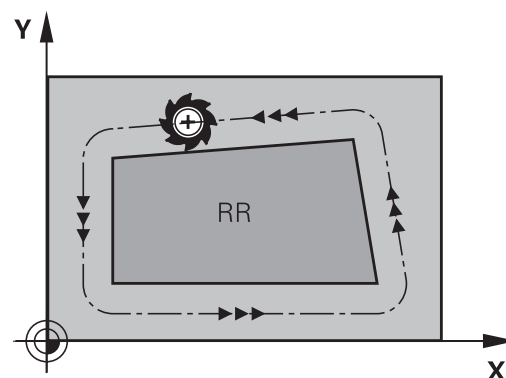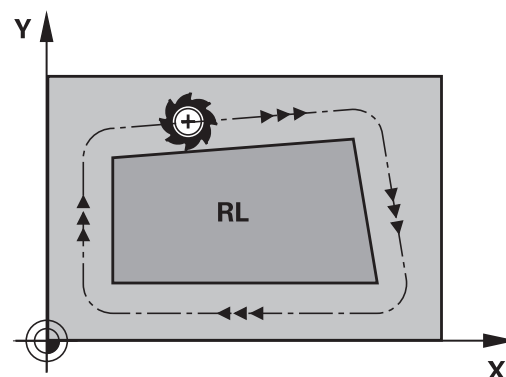

Indlæsning af Radiuskorrektur

Radius korrekturen indlæser De i en **L**-blok. Indlæs koordinater til målpunktet og bekræft med tasten **ENT**

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR. ?



RL	▶ Værktøjsbevægelse til venstre for den programmerede kontur: Tryk softkey RL , eller
RR	▶ Værktøjsbevægelse til højre for den programmerede kontur: Tryk softkey RR , eller
ENT	▶ Værktøjsbevægelse uden radiuskorrektur hhv. ophævelse af radiuskorrektur: Tryk tasten ENT
END □	▶ Afslutte blok: Tryk tasten END

Radiuskorrektur: Hjørne bearbejdning

- Udvendig hjørne:
Hvis De har programmeret en Radiuskorrektur, så fører TNC'en værktøjet på det udvendige hjørne af en overgangskreds. Om nødvendigt, reducerer TNC'en tilspændingen på det udv.hjørne, for eksempel ved store retningsskift.
- Indvendig hjørne:
På indvendige hjørner udregner TNC'en skæringspunktet af banen, på hvilken værktøjs-midtpunktet kører korigeret. fra dette punkt kører værktøjet langs med konturelementet. Herved bliver emnet ikke beskadiget ved det indvendige hjørne. Heraf giver det sig, at værktøjs-radius for en bestemt kontur ikke må vælges vilkårligt stor.

**Pas på kollisionsfare!**

Læg ikke start- eller endepunktet ved en indvendig bearbejdning på et kontur-hjørnepunkt, da konturen ellers kan blive beskadiget.

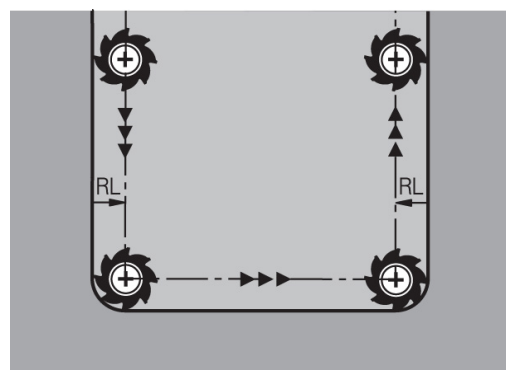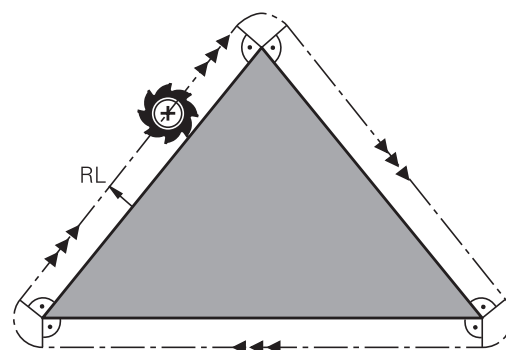

6

**Programmering:
Kontur
programmering**


Programmering: Kontur programmering

6.1 Værktøjsbevægelse

6.1 Værktøjsbevægelse

Banefunktionen


En emne-kontur er sædvanligvis sammensat af flere kontur-elementer som rette linier og cirkelbuer. Med banefunktionerne programmerer De værktøjsbevægelserne for **retlinier** og **cirkelbuer**

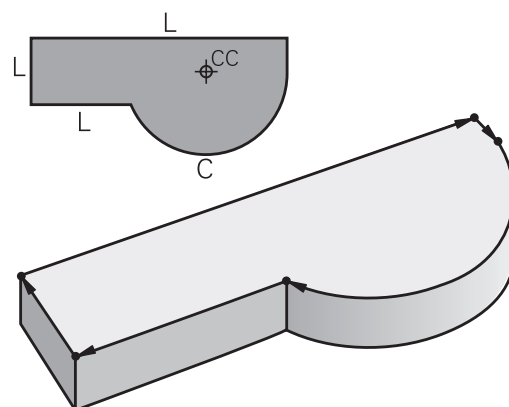

Fri kontur-programmering FK

Hvis der ikke foreligger en NC-korrekt målsat tegning og målangivelserne for NC-programmet er ufuldstændige, så programmerer De emne-konturen med den fri kontur-programmering. TNC'en udregner de manglende oplysninger.

Også med FK-programmeringen programmerer De værktøjsbevægelser for **retlinjer** og **cirkelbuer**.

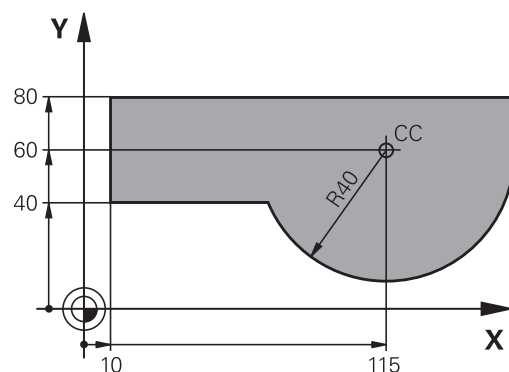

Hjælpefunktioner M

Med hjælpefunktionerne i TNC'en styrer De

- Programafviklingen, f.eks. en afbrydelse af programafviklingen
- Maskinfunktioner, som ind- og udkobling af spindelomdrejning og kølemiddel
- Baneforholdene for værktøjet

Underprogrammer og programdel-gentagelser

Bearbejdninger, som gentager sig, indlæser De kun een gang i et underprogram eller programdel-gentagelse. Hvis en del af programmet kun skal udføres under bestemte betingelser, så lægges denne del ligeledes i et underprogram. Yderligere kan et bearbejdnings-program kalde et yderligere program og lade det udføre.

Programmering med underprogrammer og programdel-gentagelser: se "Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser", Side 275.

Programmering med Q-parametre

I et bearbejdnings-program står Q-parametre i stedet for talværdier: En Q-parameter bliver et andet sted tilordnet en talværdi. Med Q-parametre kan De programmere matematiske funktioner, som styrer programafviklingen eller beskriver en kontur.

Yderligere kan De ved hjælp af Q-parameter-programmering udføre målinger med 3D-tastsystemet under programafviklingen.

Programmering med Q-parametre: se "Programmering: Q-parametre", Side 293.

Programmering: Kontur programmering

6.2 Grundlaget for banefunktioner

6.2 Grundlaget for banefunktioner

Programmere en værktøjsbevægelse for en bearbejdning

Når De skal fremstille et bearbejdnings-program, programmerer De banefunktionerne efter hinanden for De enkelte elementer af emnekonturen. Derfor indlæser De normalt **koordinaterne til slutpunktet for konturelementet** fra måltegningen. Fra disse koordinat-angivelser, værktøjs-data'erne og radiuskorrektoren udregner TNC'en den virkelige kørselsstrækning for værktøjet.

TNC'en kører samtidig alle maskinakserne, som De har programmeret i program-blokken for en banefunktion.

Bevægelser parallelt med maskinakserne

Program-blokken indeholder en koordinat-angivelse: TNC'en kører værktøjet parallelt med den programmerede maskinakse.

Alt efter konstruktionen af Deres maskine bevæges ved bearbejdningen enten værktøjet eller maskinbordet med det opspændte emne. Ved programmering af banebevægelser handler De grundlæggende som om det er værktøjet der bevæger sig.

Eksempel:

50 L X+100

50 Bloknummer
L Banefunktion "retlinie"
X+100 Koordinater til endepunktet

Værktøjet beholder Y- og Z-koordinaterne og kører til position X=100. Se billede.



Bevægelser i hovedplanet

Program-blokken indeholder to koordinat-angivelser: TNC'en kører værktøjet i det programmerede plan.

Eksempel

L X+70 Y+50

Værktøjet beholder Z-koordinaten og kører i XY-planet til positionen X=70, Y=50. Se billedet

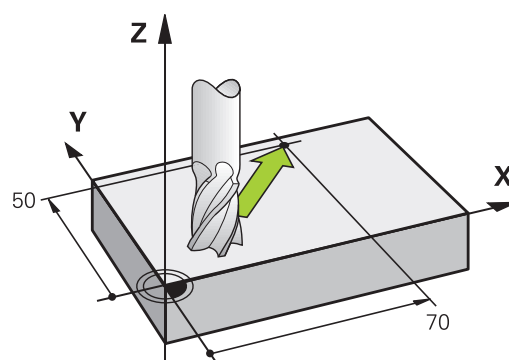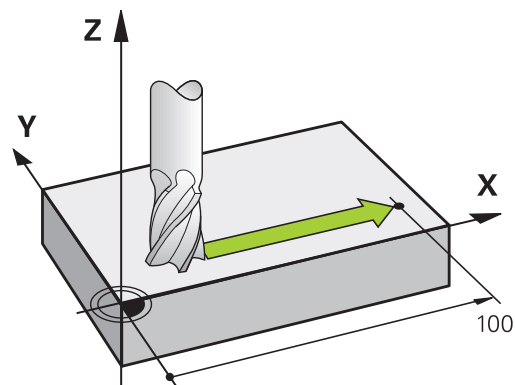


Tredimensional bevægelse

Program-blokken indeholder tre koordinat-angivelser: TNC'en kører værktøjet rumligt til den programmerede position.

Eksempel

L X+80 Y+0 Z-10

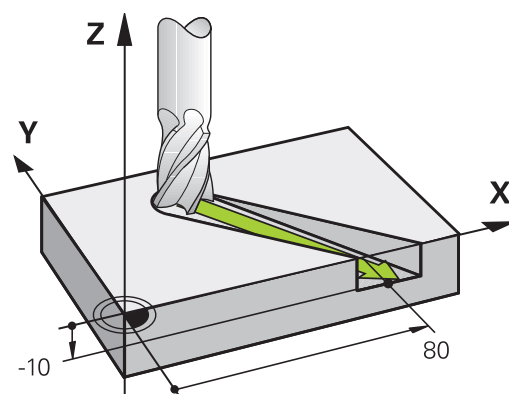


Cirkel og cirkelbue

Ved cirkelbevægelser kører TNC'en to maskinaksler samtidig: Værktøjet bevæger sig relativt til emnet på en cirkelbane. For cirkelbevægelser kan De indlæse et cirkelmidtpunkt **CC**

Med banefunktionerne for cirkelbuer programmerer De cirkler i hovedplanet: Hovedplanet skal ved værktøjs-kald **TOOL CALL** defineres ved fastlæggelse af spindelaksen:

Spindelakse	Hovedplan
Z	XY, også UV, XV, UY
Y	ZX, også WU, ZU, WX
X	YZ, også VW, YW, VZ

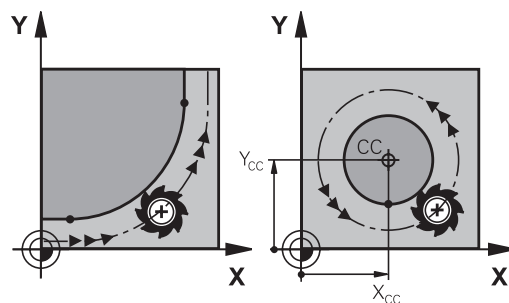


Cirkler, der ikke ligger parallelt med hovedplanet, programmerer De også med funktionen "transformering af bearbejdningsplan" (se bruger-håndbogen Cyklen, cyklus 19, BEARBEJDNINGSPLAN), eller med Q-parametre (se "Princip og Funktionsoversigt", Side 294).

Drejeretning DR ved cirkelbevægelser

For cirkelbevægelser uden tangential overgang til andre konturelementer indlæser De drejeretningen som følger:

Drejeretning medurs: **DR-**

Drejeretning modurs: **DR+**

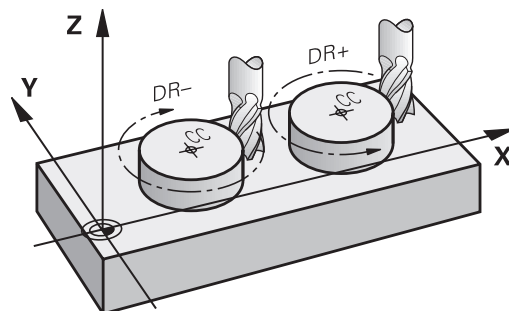

Programmering: Kontur programmering

6.2 Grundlaget for banefunktioner

Radiuskorrektur

Radiuskorrekturen skal stå i blokken, med hvilken De kører til det første konturelement. Radiuskorrekturen må De ikke aktivere i en blok for en cirkelbane. De programmerer disse forud i en retlinjeblok (se "Banebevægelse - retvinklet Koordinater", Side 220) eller i en tilkørsels-blok (APPR-Blok, se "Tilkør og forlad kontur", Side 210).

Forpositionering




Pas på kollisionsfare!

De positionerer værktøjet ved starten af et bearbejdnings-program så meget foran, at en beskadigelse af værktøj og emne er udelukket.

Fremstilling af program-blokke med banefunktionstasterne

Med de grå banefunktionstaster åbner De klartext-dialogen. TNC'en spørger efter hinanden efter alle informationer og indfører program-blokken i bearbejdnings-programmet.

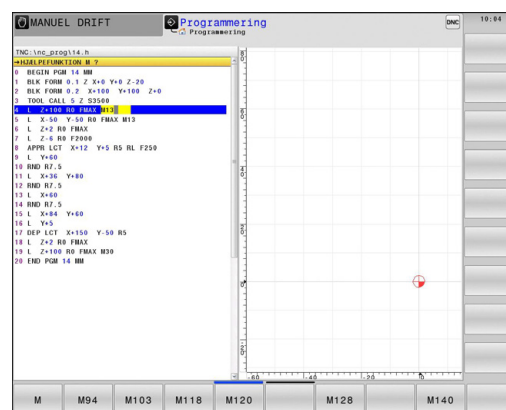

Eksempel - programmering af en retlinie

 
- ▶ Åben programmerings-dialogen: f.eks. retlinie

KOORDINATER ?

- ▶ Indlæs koordinaten til retlinie-endepunktet, f.eks. -20 i X

KOORDINATER ?

- ▶ Indlæs koordinater til retlinie-endepunktet, f.eks. 30 i Y, bekræft med tasten ENT

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR. ?

- ▶ Vælg radiuskorrektur: Tryk f.eks. Softkey **R0**, værktøjet kører ukorrigeret

TILSPN F=? / F MAX = ENT

- ▶ **100** infgiv (tilspænding f.eks. 100 mm/min; ved TOMME-programmering: Indlæsning af 100 svarer til en tilspænding på 10 tommer/min) og bekrægt med tasten **ENT**, eller



- ▶ Kørsel i ilgang: Tryk softkey FMAX, eller



- ▶ Kør med tilspænding, der er defineret i en **TOOL CALL**-blok: Tryk softkey **F AUTO**.

HJÆLPE-FUNKTION M ?

- ▶ **3** (Hjælpfunktion f.eks. M3) indlæses og dialogen afsluttes med tasten END

Linie i bearbejdningsprogram

L X-20 Y+30 R0 FMAX M3

Programmering: Kontur programmering

6.3 Tilkør og forlad kontur

6.3 Tilkør og forlad kontur


Start- og slutpunkt

Værktøjet kører fra startpunkt til det første konturpunkt. Krav til startpunktet:

- Programmeres uden radiuskorrektur
- Kan tilkøres kollisionsfrit
- Nær første konturpunkt


Eksempel i billede til højre:

Hvis De fastlægger startpunktet i det mørkegrå område, så bliver konturen ved tilkørsel af det første konturpunkt beskadiget.

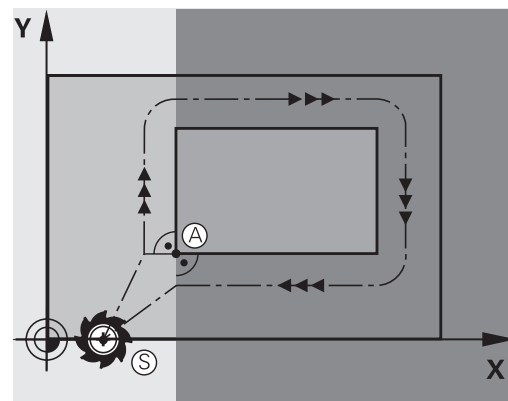

Første konturpunkt

For værktøjsbevægelsen til det første konturpunkt programmerer De en radiuskorrektur.

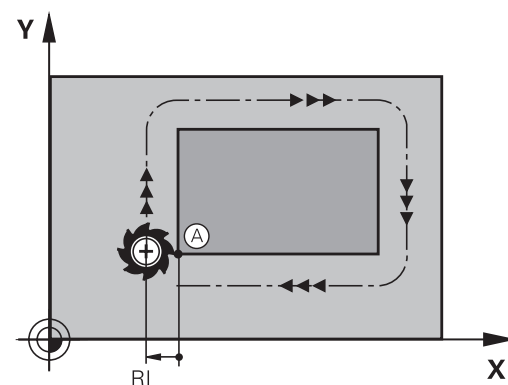


Kørsel til startpunkt i spindelakse

Ved tilkørsel til startpunktet skal værktøjet i spindelaksen køre til arbejdsdybde. Ved kollisionsfare køres separat til startpunktet i spindelaksen.

NC-blokke

```
30 L Z-10 R0 FMAX
```

```
31 L X+20 Y+30 RL F350
```

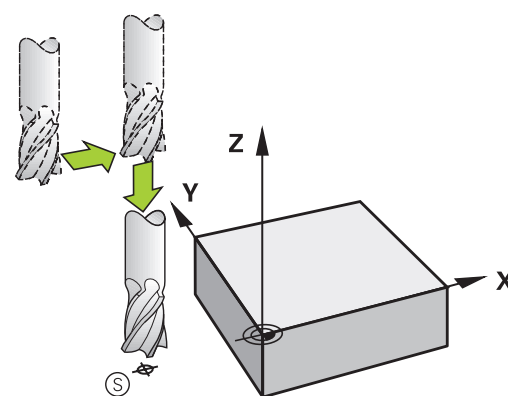

Slutpunkt

Forudsætninger for valget af slutpunkt:

- Kan tilkøres kollisionsfrit
- Nær ved sidste konturpunkt
- Udelukkelse af konturbeskadigelse: Det optimale slutpunkt ligger i forlængelse af værktøjsbanen for bearbejdningen af sidste konturelement

Eksempel i Billede til højre:

Hvis De fastlægger slutpunktet i det mørkegrå område, så bliver konturen beskadiget ved tilkørsel til slutpunktet.



Forlad endepunktet i spindelaksen:

Når De forlader slutpunktet programmerer De spindelaksen separat. Se billedet i midten til højre

NC-blokke

50 L X+60 Y+70 R0 F700

51 L Z+250 R0 FMAX

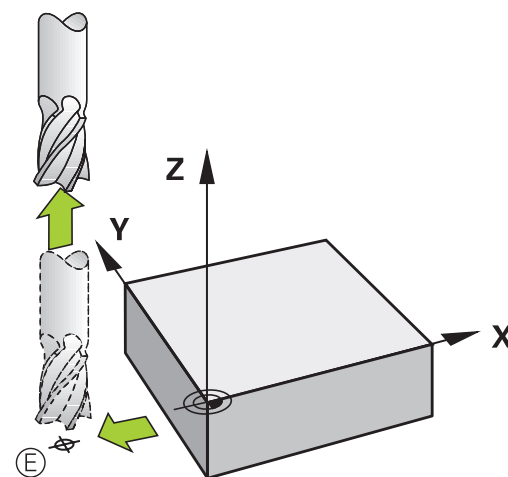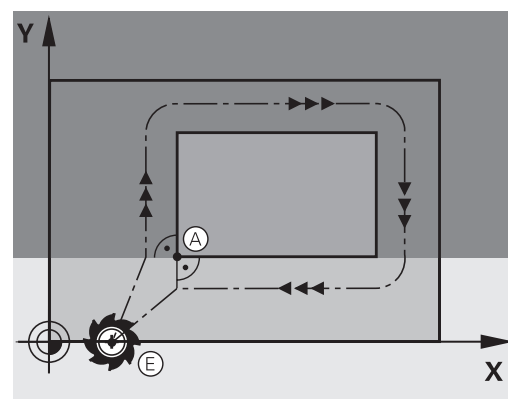


Fælles start- og slutpunkt

Med et fælles start- og slutpunkt programmerer De ingen radiuskorrektur.

Udelukkelse af konturbeskadigelse: Det optimale startpunkt ligger mellem forlængelsen af værktøjsbanen for bearbejdning af det første og sidste konturelement.

Eksempel i Billede til højre:

Hvis De fastlægger slutpunktet i det mørkegrå område, så bliver konturen beskadiget ved tilkørsel til slutpunktet.

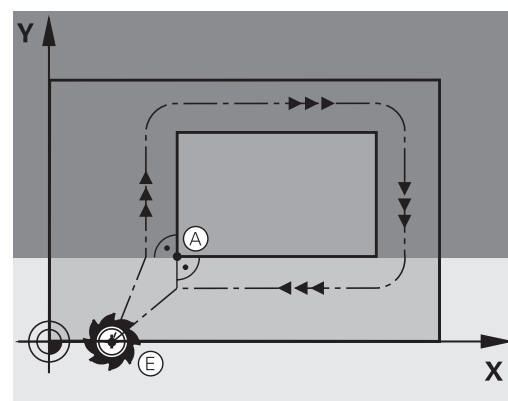


Programmering: Kontur programmering

6.3 Tilkør og forlad kontur

Oversigt: Baneformer for tilkørsel og frakørsel af kontur


Funktionerne **APPR** (eng. approach = tilkørsel) og **DEP** (engl. departure = forlade) bliver aktiveret med **APPR/DEP**-tasten. Herefter kan vælges følgende baneformer med softkeys:

Tilkørsel	Frakørsel	Funktion
		Retlinie med tangential tilslutning
		Retlinie vinkelret på konturpunktet
		Cirkelbane med tangential tilslutning
		Cirkelbane med tangential tilslutning til konturen, til- og frakørsel til et hjælpepunkt udenfor konturen på et tangentialt tilsluttende retliniestykke

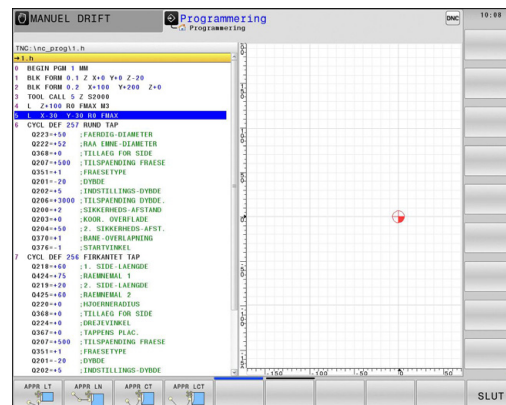

Vigtige positioner ved til- og frakørsel

- Startpunkt P_S
Denne position programmerer De umiddelbart før APPR-blokken. P_S ligger udenfor konturen og bliver tilkørt uden radiuskorrektur ($R0$) .
- Hjælpepunkt P_H
Til- og frakørslen fører ved nogle baneformer over et hjælpepunkt P_H , som TNC'en udregner fra angivelser i APPR- og DEP-blokke. TNC'en kører fra den aktuelle position til hjælpepunkt P_H med den sidst programmerede tilspænding. Hvis De i sidste positioneringsblok før tilkørselsfunktionen **FMAX** (positionering med ilgang) har programmeret, så kører TNC'en også til hjælpepunktet P_H i ilgang
- Første konturpunkt P_A og sidste konturpunkt P_E
Det første konturpunkt P_A programmerer De i en APPR-blok , det sidste konturpunkt P_E med en vilkårlig banefunktion. Indeholder APPR-blokken også Z-koordinat, kører TNC'en værktøjet først i bearbejdningsplanet til P_H og derfra i værktøjsaksen til den indlæste dybde.
- Endepunkt P_N
Positionen P_N ligger udenfor konturen og fremkommer ved Deres angivelser i DEP-blokken. Indeholder DEP-blokken også Z-koordinat, kører TNC'en værktøjet først i bearbejdningsplanet til P_H og der i værktøjs-aksen til den indlæste højde.

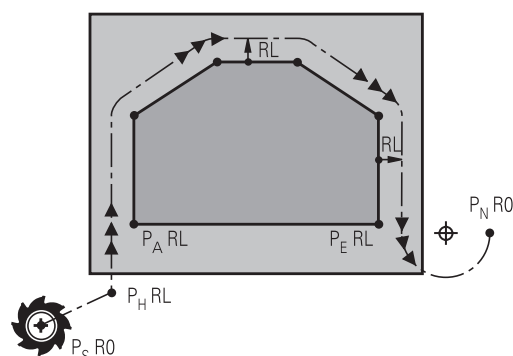

Kortbetegnelse	Betydning
APPR	eng. APPRoach = Tilkørsel
DEP	eng. DEParture = Frakørsel
L	eng. Line = Ret linie
C	eng. Circle = Cirkel
T	Tangential (kontinuert, glat overgang)
N	Normal (vinkelret)



Ved positionering fra Akt.-positionen til hjælpepunktet P_H kontrollerer TNC'en ikke, om den programmerede kontur bliver beskadiget. Kontrollér selv med test-grafikken!

Ved funktionerne APPR LT, APPR LN og APPR CT kører TNC'en fra Akt.-positionen til hjælpepunktet P_H med den sidst programmerede tilspænding/ilgang. Ved funktionen APPR LCT kører TNC'en til hjælpepunktet P_H med den i APPR-blokken programmerede tilspænding. Hvis der før tilkørselsblokken endnu ingen tilspænding blev programmeret, afgiver TNC'en en fejlmelding.

Programmering: Kontur programmering

6.3 Tilkør og forlad kontur

Polarkoordinater

Konturpunkterne for følgende til-/frakørselsfunktioner kan De også programmere med polarkoordinater:

- APPR LT bliver til APPR PLT
- APPR LN bliver til APPR PLN
- APPR CT bliver til APPR PCT
- APPR LCT bliver til APPR PLCT
- DEP LCT bliver til DEP PLCT

Herfor trykker De den orange taste P, efter at De pr. softkey har valgt en tilkørsels- hhv. frakørselsfunktion.

Radiuskorrektur

Radiuskorrekturen programmerer De sammen med det første konturpunkt P_A i en APPR-blok. DEP-blokkene ophæver automatisk radiuskorrekturen!

 


Når De programmerer **APPR LN** eller **APPR CT** med **R0**, stopper styringen bearbejdningen/simulationen med en fejlmeddelelse.
Dette forhold afviger fra styringen iTNC530!


Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT

TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det til det første konturpunkt P_A tangentialt på en retlinje. Hjælpepunktet P_H har afstanden **LEN** til første konturpunkt P_A

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **APPR LT**:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- **LEN**: Afstand fra hjælpepunktet P_H til første konturpunkt P_A
- Radius korrektur **RR/RL** for bearbejdningen

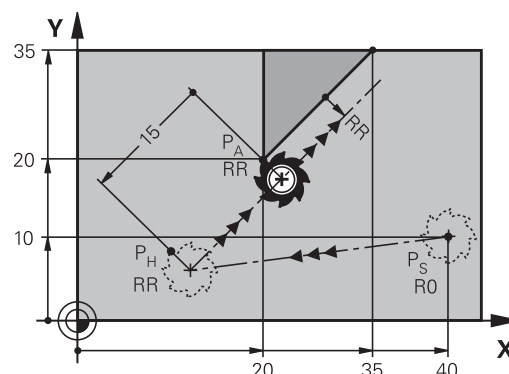


NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S tilkør uden Radiuskorrektur
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A med Radiuskorr. RR, afstand P_H til P_A : LEN=15
9 L X+35 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

Kørsel ad en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN

 - Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **APPR LN**:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- Længde: Afstanden til hjælpepunktet P_H . **LEN** indlæses altid positiv!
- Radius korrektur **RR/RL** for bearbejdningen

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN+15 RR F100	P_A med radiuskorr. RR
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

Programmering: Kontur programmering

 
6.3 Tilkør og forlad kontur

Tilkørsel til en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT


TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det ad en cirkelbane, som overgår tangentialt til det første konturelement, til det første konturpunkt P_A .

Cirkelbanen fra P_H til P_A er fastlagt med radius R og midtpunktsvinklen **CCA**. Drejeretningen af cirkelbanen er givet af forløbet af det første konturelement.

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **APPR CT**:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- Radius R til cirkelbanen
 - Kør til den side af emnet, som er defineret med radiuskorrektur: R indlæses positivt
 - Fra emne-siden til tilkørsel: R indlæses negativt
- Midtpunktsvinkel **CCA** for cirkelbanen
 - CCA indlæses kun positivt
 - Maximal indlæseværdi 360°
- Radius korrektur **RR/RL** for bearbejdningen

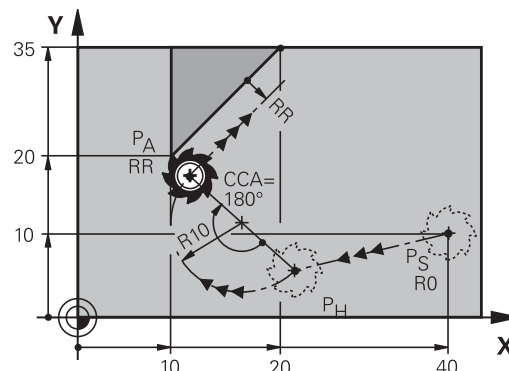

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P_A med radiuskorr. RR, Radius $R=10$
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retlinie-stykke: APPR LCT


TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det på en cirkelbane til det første konturpunkt P_A . Den i APPR-blokken programmerede tilspænding er virksom for den totale strækning, som TNC'en kører i tilkørselsblokken (strækning $P_S - P_A$).

Når De i kørselsblok programmerer alle tre hovedakser X, Y, og Z, kører TNC'en værktøjet fra startpunkt P_S derefter i bearbejdningsplanet og til slut i værktøjsaksen til hjælpepunktet P_H . Fra hjælpepunkt P_H til konturpunkt P_A kører styringen værktøjet kun i bearbejdningsplanet.




Vær opmærksom på disse forhold, når De importerer programmerer fra gamle styringer. Tilpas evt. programmet før bearbejdning.

Ældre styringer tilkører hjælpepunktet P_H i alle tre hovedakser samtidigt.

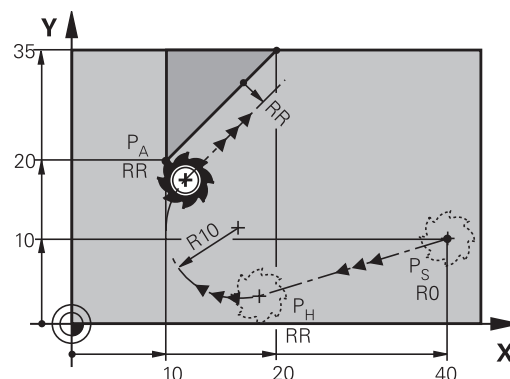

Cirkelbanen tilslutter sig tangentialt såvel til retlinien $P_S - P_H$ som også til det første konturelement. Herved er de med radius R entydigt fastlagt.

 - Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **APPR LCT**:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- Radius R for cirkelbane Angiv R positivt
- Radius korrektur **RR/RL** for bearbejdningen

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A med radiuskorr. RR, Radius R=10
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

 
Programmering: Kontur programmering

6.3 Tilkør og forlad kontur


Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT

TNC'en kører værktøjet ad en retlinie fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Retlinien ligger i forlængelse af det sidste konturelement. P_N befinder sig i afstanden **LEN** fra P_E .

- ▶ Sidste konturelement programmeres med slutpunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **DEP LT**:



- ▶ **LEN**: Indlæs afstanden for slutpunktet P_N fra sidste konturelement P_E

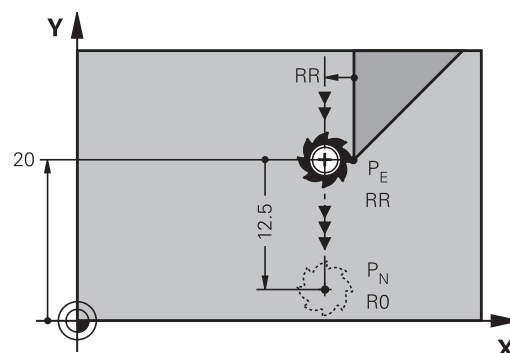


NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP LT LEN12.5 F100	Frakørsel med LEN=12,5 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut


Frakørsel ad en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN

TNC'en kører værktøjet ad en retlinie fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Retlinien kører væk vinkelret fra sidste konturpunkt P_E . P_N befinder sig fra P_E i afstanden **LEN** + værktøjs-radius.

 - ▶ Sidste konturelement programmeres med slutpunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **DEP LN**:



- ▶ **LEN**: Indlæs afstanden til slutpunktet P_N Vigtig: Indgiv **LEN** positivt!

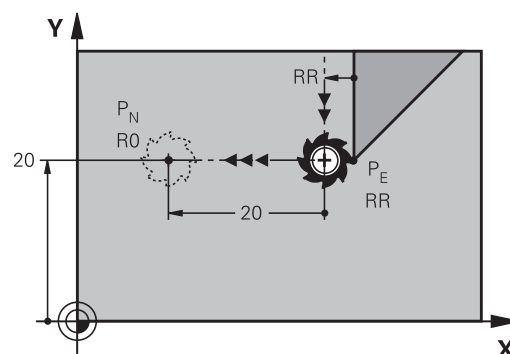

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP LN LEN+20 F100	For LEN = 20 mm vinkelret frakørsel fra konturen
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut


Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT

TNC'en kører værktøjet på en cirkelbane fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Cirkelbanen tilslutter sig tangentialt til det sidste konturelement.

- ▶ Sidste konturelement programmeres med slutpunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **DEP CT**:



- ▶ Midtpunktsvinkel **CCA** for cirkelbanen
- ▶ Radius R til cirkelbanen
 - Værktøjet skal forlade den side af emnet, som er fastlagt med radiuskorrektur: Indlæs R positiv
 - Værktøjet skal forlade emnet på den **modsatte** side, som er fastlagt med radiuskorrektur: R indlæses negativ

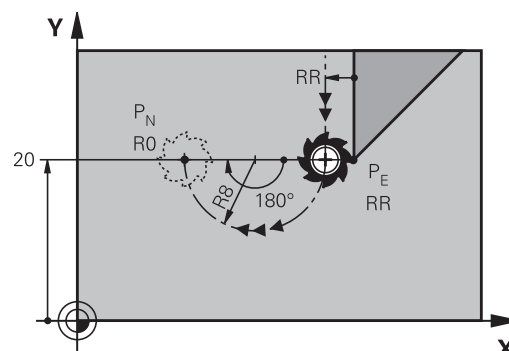

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Midtpunktsvinkel = 180°, Cirkelbane-radius=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut


Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retliniestykke: DEP LCT

TNC'en kører værktøjet på en cirkelbane fra sidste konturpunkt P_E til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det på en retlinie til slutpunktet P_N . Det sidste konturelement og retlinien fra $P_H - P_N$ har med cirkelbanen tangential overgange. Herved er cirkelbanen med radius R entydigt fastlagt.

- ▶ Sidste konturelement programmeres med slutpunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten **APPR/DEP** og softkey **DEP LCT**:



- ▶ Indlæs koordinaterne til endepunktet P_N
- ▶ Radius R for cirkelbane Indlæs R positiv

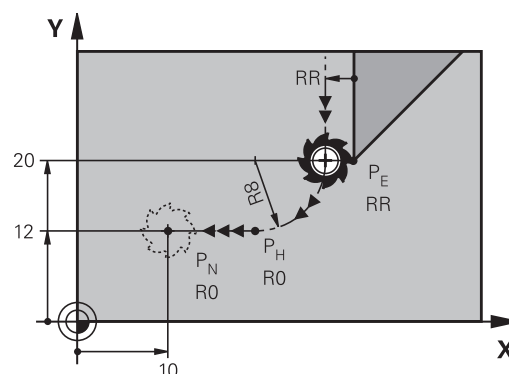

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Koordinaten P_N , cirkelbane-radius=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut

Programmering: Kontur programmering

6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

Oversigt over banrfunktioner


Banefunktionstaste	Funktion	Værktøjsbevægelse	Nødvendige indlæsninger	Side
	Ligelinie L engl.: Line	Retlinie	Koordinater til retlinie-slutpunkt	221
	Fase: CHF engl.: CH ved Fer	Affasning mellem to retlinier	Affaselængde	222
	Cirkelcentereng. CC ; engl.: Cirkel Center	Ingen	Koordinater til cirkelcentrum hhv. poler	224
	Cirkelbue C engl.: C irkel	Cirkelbane om cirkelcentrum CC til cirkelbue-enderpunkt	Koordinater til cirkel-enderpunkt, drejeretning	225
	Cirkelbue CR engl.: C irkel ved R adius	Cirkelbane med bestemt radius	Koordinater til cirkel-enderpunktet, cirkelradius, drejeretning	226
	Cirkelbue CT engl.: C irkel T angential	Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige og efterfølgende konturelement	Koordinater til cirkel-enderpunktet	228
	Hjørnerunding RND engl.: Ru N Ding af hjørner	Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige og efterfølgende konturelement	Hjørneradius R	223
	Fri kontur-programmering FK	Retlinie eller cirkelbane med vilkårlig tilslutning til forrige konturelement	se "Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK", Side 239	242

ligelinje L

TNC'en kører værktøjet på en retlinie fra sin aktuelle position til endpunktet for retlinien. Startpunktet er slutpunktet for de forudgående blokke.



- ▶ Tryk tasten **L** for åbning af en programblok for en retlinjebevægelse
- ▶ **Koordinater** til endepunktet for retlinien, om nødvendigt
- ▶ **Radiuskorrektur RL/RR/R0**
- ▶ **Tilspænding F**
- ▶ **Hjælpe-funktion M**

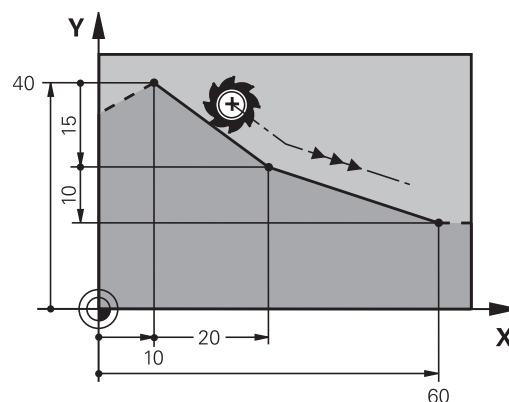

NC-blok eksempel

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
```

```
8 L IX+20 IY-15
```

```
9 L X+60 IY-10
```

Overfør aktuel position

En retlinje-blok (**L**-blok) kan De også generere med tasten „**OVERTAGE-AKT.-POSITION**“ :

- ▶ De kører værktøjet i driftsart manuel drift til positionen, der skal overtages
- ▶ Skift billedskærm-visning til programmering
- ▶ Vælg program-blok, efter hvilken ligelinjeblok skal indføres



- ▶ Tryk tasten **OVERFØR AKT.-POSITION** : TNC'en genererer en Ligelinje-blok med koordinaterne til Akt.-position

Programmering: Kontur programmering

6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

Indføj affasning mellem to retlinier

Konturhjørner, som opstår ved skæring af to retlinier, kan De forsyne med en fase.

- I retlinieblokkene før og efter **CHF**-blokken programmerer De altid begge koordinater til planet, i hvilket fasen bliver udført
- Radiuskorrekturerne før og efter **CHF**-blokken skal være ens
- Affasningen skal kunne udføres med det aktuelle værktøj



- ▶ **Affase-afsnit:** Længden af fasen, om nødvendigt:
- ▶ **Tilspænding F** (virker kun i en **CHF**-blok)

NC-blok eksempel

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3


8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0



En kontur må ikke begynde med en **CHF**-blok.
 En affasning må kun udføres i bearbejdningsplanet.
 Der må ikke køres til det ved affasningen afskårne hjørnepunkt.
 En i **CHF**-blok programmeret tilspænding virker kun i denne CHF-blok. Herefter er den før **CHF**-blok programmerede tilspænding igen gyldig.

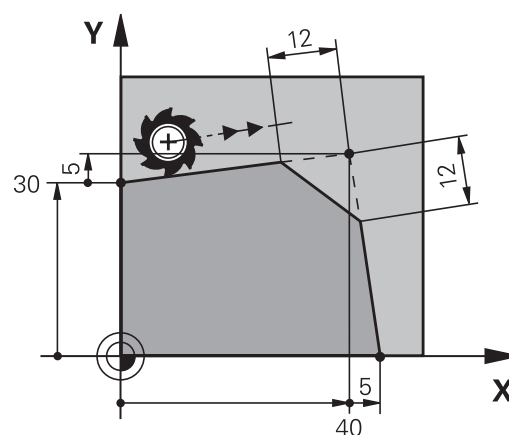

Hjørne-runding RND

Funktionen **RND** afrunder kontur-hjørner.

Værktøjet kører på en cirkelbane, som tilsluttes tangentialt såvel til det foregående som også til det efterfølgende konturelement.

Rundingscirklen skal kunne udføres med det kaldte værktøj.



- ▶ **Rundings-radius:** Radius til cirkelbuen, om nødvendigt:
- ▶ **Tilspænding F** (virker kun i en **RND**-blok)


NC-blok eksempel

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

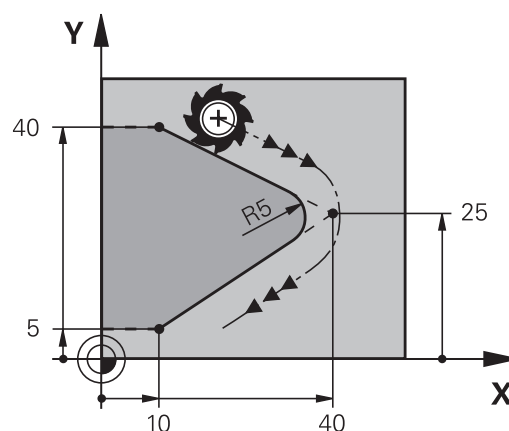

Det forudgående og efterfølgende konturelement skal indeholde begge koordinater for planet, i hvilket hjørne-rundingen skal udføres. Når De bearbejder konturen uden værktøjs-radiuskorrektur, så skal de programmere begge koordinater til bearbejdningsplanet.

Der bliver ikke kørt til hjørnepunktet.

En i en **RND**-blok programmeret tilspænding virker kun i denne **RND**-blok. Herefter er den før **RND**-blokken programmerede tilspænding igen gyldig.

En **RND**-blok lader sig også bruge til en blød tilkørsel til konturen, .

Programmering: Kontur programmering

6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater


Cirkelmidtpunkt CC

Cirkelmidtpunktet fastlægger De for cirkelbanen, som De programmerer med C-tasten (cirkelbane C). Herudover

- indlæser De de retvinklede koordinater for cirkelmidtpunktet eller i bearbejdningsplanet eller
- overtager den sidst programmerede position eller
- overføre koordinaterne med tasten „**OVERFØR-AKT.-POSITION**”



- Indgiv Koordinater for Cirkelmidtpunkt eller overfør den sidst programmerede position: Indgiv Ingen Koordinater

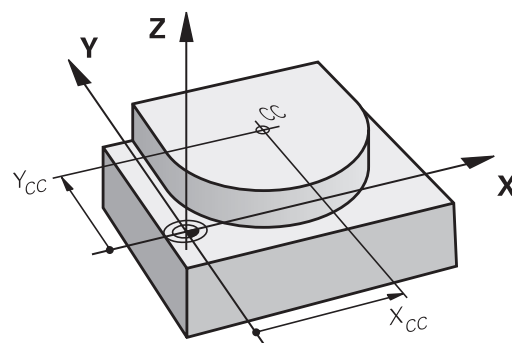

NC-blok eksempel

```
5 CC X+25 Y+25
```

eller

```
10 L X+25 Y+25
```

```
11 CC
```

Programlinje 10 og 11 viser sig ikke på billedet.

Gyldighed

Cirkelmidtpunktet forbliver fastlagt så længe, indtil De programmerer et nyt cirkelmidtpunkt.

Indlæs cirkelmidtpunktet inkrementalt

En inkrementalt indlæst koordinat for cirkelcentrum henfører sig altid til den sidst programmerede værktøjs-position.



Med **CC** kendetegner De en position som cirkelcentrum: Værktøjet kører ikke til denne position. Cirkelmidtpunktet er samtidigt pol for polarkoordinater.

Cirkelbane C om Cirkelmidtpunkt CC

De fastlægger cirkelmidtpunktet **CC**, før De programmerer cirkelbanen. Den sidst programmerede værktøjs-position før cirkelbanen er startpunktet for cirkelbanen.

- Kør værktøjet til startpunktet for cirkelbanen



- **Koordinaterne** til cirkelmidtpunktet indlæses



- **Koordinaterne** til cirkelbue-endepunktet indlæses, om nødvendigt:
- **Drejeretning DR**
- **Tilspænding F**
- **Hjælpe-funktion M**





TNC'en kører normalt cirkelbevægelser i det aktive bearbejdningsplan. Når De programmerer cirkler, der ikke ligger i det aktive bearbejdningsplan, f.eks. **C Z...** **X... DR+** ved værktøjs-akse Z, og samtidig roterer denne bevægelse, så kører TNC'en en rumlig cirkel, altså en cirkel i 3 akser (Software-option 8).

NC-blok eksempel

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

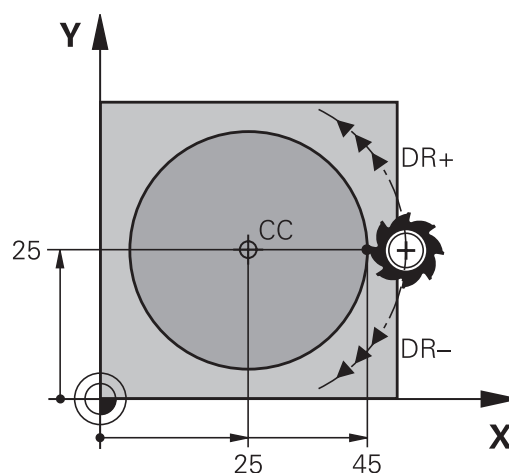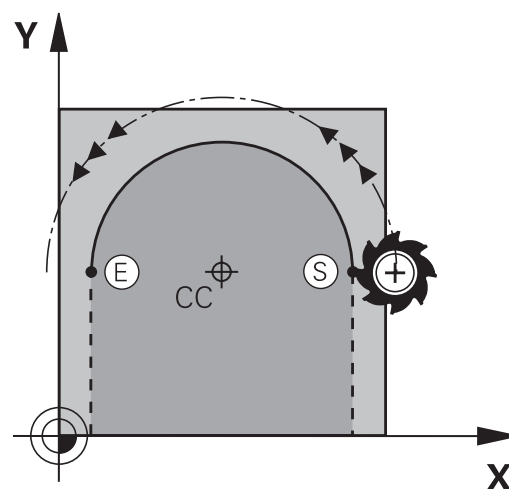

Helcirkel

De programmerer de samme koordinater til endepunktet såvel som til startpunktet.



Start- og endepunkt for en cirkelbevægelse skal ligge på cirkelbanen.

Indlæse-tolerance: Indtil 0.016 mm (valgbar over maskinparameter **circleDeviation**).

Den mindst mulige cirkel, som TNC'en kan køre: 0.0016 µm.

Programmering: Kontur programmering


6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

Cirkelbane CR med fastlagte Radius

Værktøjet kører på en cirkelbane med radius R.



- ▶ **Koordinater** til cirkelbue-endepunktet
- ▶ Pas på **Radius R**: Fortegnet fastlægger størrelsen af cirkelbuen!
- ▶ Pas på **Drejeretning DR**: Fortegnet fastlægger konkave eller konvekse hvælvninger!
- ▶ **Hjælpe-funktion M**
- ▶ **Tilspænding F**

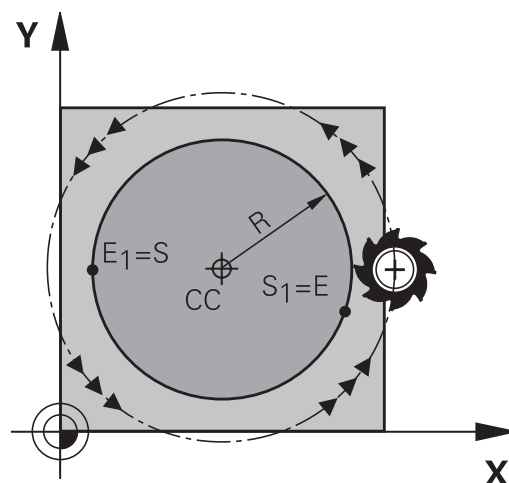

Helcirkel

For en helcirkel programmerer De to cirkelblokke efter hinanden:

Slutpunktet for første halvcirkel er startpunkt for den anden.

Slutpunktet for den anden halvcirkel er startpunkt for den første.

Centrumvinkel CCA og cirkelbue-radius R

Startpunkt og slutpunkt på konturen lader sig teoretisk forbinde med hinanden med fire forskellige cirkelbuer med samme radius:

Den lille cirkelbue: $CCA < 180^\circ$

Radius har positiv fortegn $R > 0$

Større Cirkelbuer: $CCA > 180^\circ$

Radius har negativ fortegn $R < 0$

Med drejeretningen fastlægger De, om cirkelbuen hvælver sig udad (konveks) eller indad (konkav):

Konvex: Drejeretning **DR-** (med radiuskorrektur **RL**)


Konkav: Drejeretning **DR+** (med radiuskorrektur **RL**)



Afstanden fra start- og endepunktet for cirkeldiameteren må ikke være større end cirkeldiameteren.

Den maximale radius må være 99,9999 m.

Vinkelakserne A, B og C bliver understøttet.

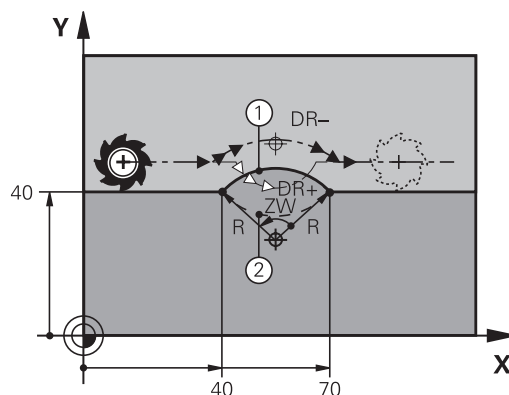

NC-blok eksempel

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (BUE 1)

eller


11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (BUE 2)

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (BUE 3)

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (BUE 4)

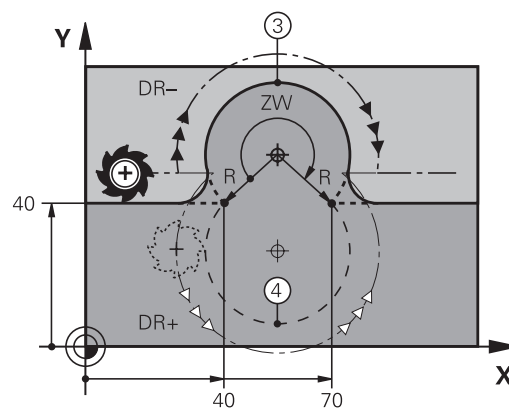

Programmering: Kontur programmering

6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

Cirkelbane CT med tangential tilkørsel


Værktøjet kører på en cirkelbue, der tilslutter sig tangentialt til det forud programmerede konturelement.

En overgang er "tangential", når der ved skæringspunktet for konturelementer ingen knæk- eller hjørnepunkt opstår, konturelementerne kører altså glat over i hinanden.

Konturelementet, på hvilket cirkelbuen tilslutter sig tangentialt, programmerer De direkte før **CT**-blokken. Hertil kræves mindst to positionerings-blokke



- ▶ **Koordinater** til cirkelbue-slutpunkt, om nødvendigt:
- ▶ **Tilspænding F**
- ▶ **Hjælpe-funktion M**

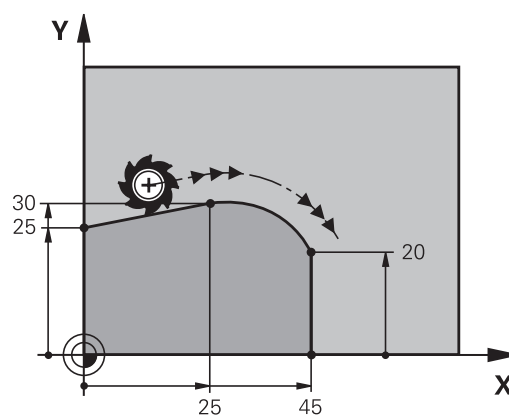

NC-blok eksempel

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3

8 L X+25 Y+30


9 CT X+45 Y+20

10 L Y+0



CT-blokken og det forud programmerede konturelement skal indeholde begge koordinater til planet, i hvilket cirkelbuen bliver udført!

Eksempel: Retliniebevægelse og affasning kartesisk

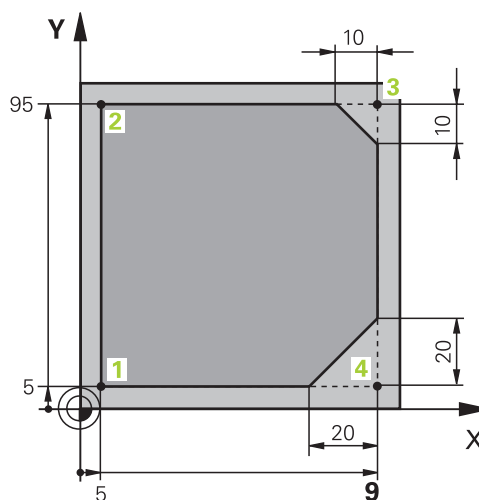


0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition for grafisk simulering af bearbejdningen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald med spindelakse og spindelomdrejningstal
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres i spindelakse med ilgang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde med tilspænding F = 1000 mm/min
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Kør til konturen på punkt 1 på en retlinie med tangential tilslutning
8 L Y+95	Kør til punkt 2
9 L X+95	Punkt 3: Første retlinie for hjørne 3
10 CHF 10	Programmering af affasning med længde 10 mm
11 L Y+5	Punkt 4: Anden retlinie for hjørne 3, første retlinie for hjørne 4
12 CHF 20	Programmering af affasning med længde 20 mm
13 L X+5	Kør til sidste konturpunkt 1, anden retlinie for hjørne 4
14 DEP LT LEN10 F1000	Konturen frakøres på en retlinie med tangential tilslutning
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
16 END PGM LINEAR MM	

Programmering: Kontur programmering


6.4 Banebevægelse - retvinklet Koordinater

Eksempel: Cirkelbevægelse kartesisk

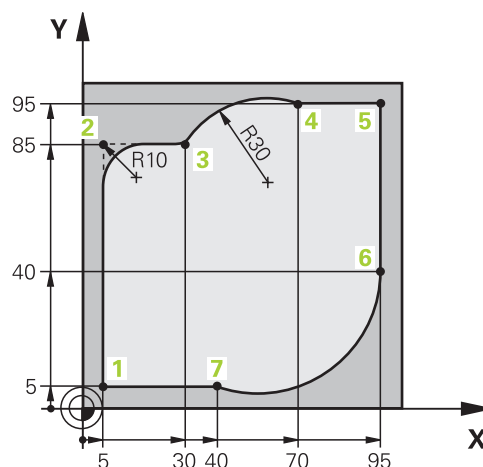

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition for grafisk simulering af bearbejdningen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald med spindelakse og spindelomdrejningstal
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres i spindelakse med ilgang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde med tilspænding $F = 1000$ mm/min
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Kør til konturen på punkt 1 på en cirkelbane med tangential tilslutning
8 L X+5 Y+85	Punkt 2: Første retlinie for hjørne 2
9 RND R10 F150	Indføj radius med $R = 10$ mm, tilspænding: 150 mm/min
10 L X+30 Y+85	Kør til punkt 3: Startpunkt for cirklen med CR
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Kør til punkt 4: Endepunkt for cirklen med CR, radius 30 mm
12 L X+95	Kør til punkt 5
13 L X+95 Y+40	Kør til punkt 6
14 CT X+40 Y+5	Kør til punkt 7: Endepunkt for cirklen, cirkelbuer med tangential tilslutning til punkt 6, TNC'en beregner selv radius
15 L X+5	Kør til sidste konturpunkt 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Konturen frakøres på en cirkelbane med tangential tilslutning
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
18 END PGM CIRCULAR MM	

Eksempel: Helcirkel kartesisk

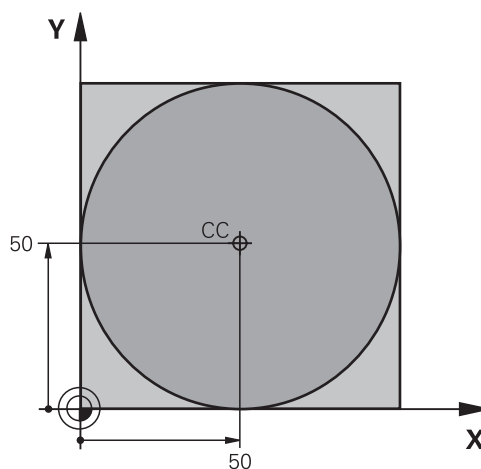

0 BEGIN PGM C-CC MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20		Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL CALL 1 Z S3150		Værktøjskald
4 CC X+50 Y+50		Definer cirkelmidtpunkt
5 L Z+250 R0 FMAX		Frikøre værktøj
6 L X-40 Y+50 R0 FMAX		Værktøj forpositioneres
7 L Z-5 R0 F1000 M3		Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300		Kør til cirkelstartpunkt på en cirkelbane med tangential tilslutning
9 C X+0 DR-		Kør til cirkel endepunkt (=cirkelstartpunkt)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000		Konturen frakøres på en cirkelbane med tangential tilslutning
11 L Z+250 R0 FMAX M2		Værktøj frikøres, program-slut
12 END PGM CCC MM		

6.5 Banebevægelser-Polarkoordinater

Oversigt

Med polarkoordinater fastlægger De en position med en vinkel **PA** og en afstand **PR** til en forud defineret pol **CC**.

Polarkoordinater fastsætter De med fordel med:

- Positioner på cirkelbuer
- Emne-tegninger med vinkelangivelser, f.eks. ved hulkredse

Oversigt over banefunktion med polarkoordinater

Banefunktionstaste	Værktøjsbevægelse	Nødvendige indlæsninger	Side
 + 	Retlinie	Polarradius, polarvinkel for retlinie-endepunkt	233
 + 	Cirkelbane om cirkelmidtpunkt/ Pol CC til cirkelbue-endepunkt	Polarvinkel til cirkelendepunktet, drejeretning	234
 + 	Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige konturelement	Polarradius, Polarvinkel til cirkelendepunkt	234
 + 	Overlapning af en cirkelbane med en retlinie	Polarradius, Polarvinkel til cirkelendepunkt, koordinater til endepunkt i værktøjsakse	235

Polarkoordinat-oprindelse: Pol CC


Pol CC kan De fastlægge på et vilkårligt sted i bearbejdningsprogrammet, før De angiver positioner med polarkoordinater. Gå frem ved fastlæggelse af poler, som ved programmering af en cirkelcentrum



- **Koordinater:** Retvinklede koordinater til Pol 'en indlæses eller for at overtage den sidst programmerede position: Ingen koordinater indlæses. Fastlæg polen, før De programmerer polarkoordinater. Programmér polen kun i retvinklede koordinater. Polen er virksom så længe, indtil De fastlægger en ny pol.

NC-blok eksempel

12 CC X+45 Y+25

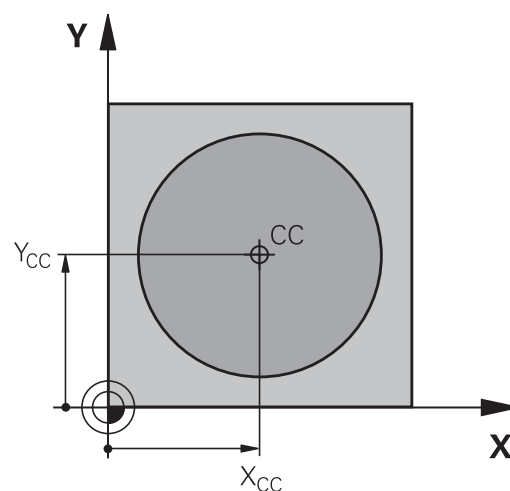

ligelinje LP

Værktøjet kører på en retlinie fra sin aktuelle position til endepunktet for retlinien. Startpunktet er slutpunktet for den forudgående blok.



- **Polarkoordinat-radius PR:** Indlæs afstanden for retlinie-endepunktet til Pol CC



- **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen til retlinie-endepunktet mellem -360° og $+360^\circ$

Fortegnet for **PA** er fastlagt med vinkel-henføringsaksen:

- Vinklen fra vinkel-henføringsaksen til **PR** modurs: **PA**>0
- Vinklen fra vinkel-henføringsaksen til **PR** medurs: **PA**0

NC-blok eksempel


12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

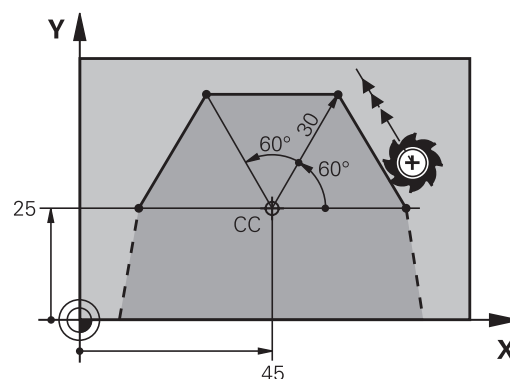

Programmering: Kontur programmering

6.5 Banebevægelser-Polarkoordinater

Cirkelbane CP om Pol CC

Polarkoordinat-radius **PR** er samtidig radius til cirkelbuen. **PR** er fastlagt med afstanden fra startpunktet til polen **CC**. Den sidste programmerede værktøjs-position før cirkelbanen er startpunktet for cirkelbanen.



- **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen for cirkelbane-endepunktet mellem $-99999,9999^\circ$ og $+99999,9999^\circ$



- **Drejeretning DR**

NC-blok eksempel

18 CC X+25 Y+25


19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



Ved enkremental indlæsning skal De indgive DR og PA med samme fortegn.

Vær opmærksom på disse forhold, når De importerer programmerer fra gamle styringer. Tilpas evt. programmet før bearbejdning.

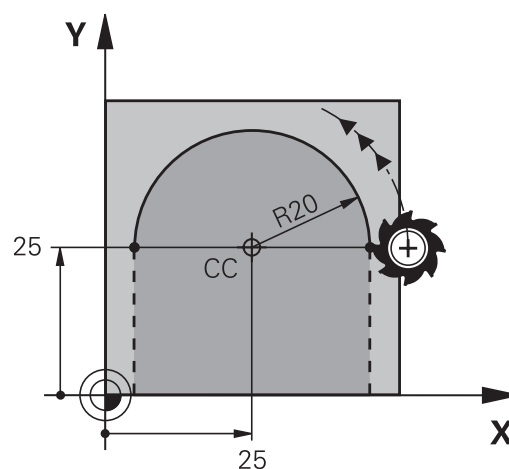

Cirkelbane CT med tangential tilkørsel

Værktøjet kører på en cirkelbane, som tilslutter sig tangentialt til et forudgående konturelement.




- **Polarkoordinat-radius PR:** Afstanden fra cirkelbane-endepunktet til polen **CC**



- **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen til cirkelbane-endepunktet



Polen er **ikke** midtpunkt for konturcirklen!

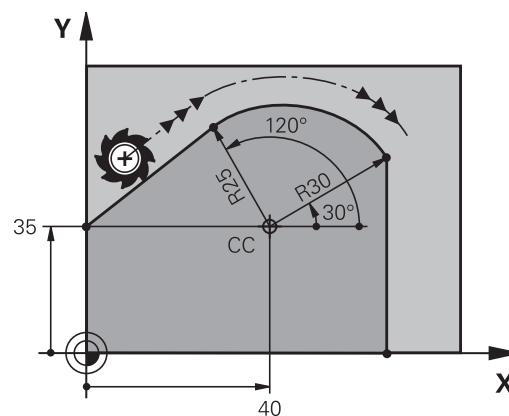

NC-blok eksempel

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120


15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

Skruelinie (Helix)

En skruelinie opstår ved overlapning af en cirkelbevægelse og en retliniebevægelse vinkelret på den. Cirkelbanen programmerer De i et hovedplan.

Banebevægelsen for skruelinien kan De kun programmere i polarkoordinater.

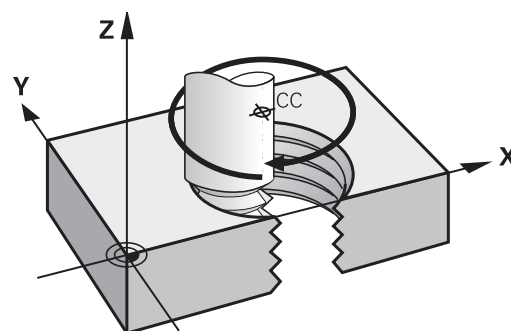

Anvendelse

- Indvendige og udvendige gevind med større diametre
- Smørenoter

Beregning af skruelinie

For programmering behøver De inkrementale angivelse af totalvinklen, på hvilken værktøjet kører på skruelinien og totalhøjden af skruelinien.

Antal gevind n:	Genindgange + gevindoverløb ved gevind-start og -ende
Totalhøjde h:	Stigning P x antal gevind n
Inkremental totalvinkel	Antal gevind x 360° + vinkel for gevind-start + vinkel for gevindoverløb
IPA:	
Startkoordinat Z	Stigning P x (gevindløb + gevindoverløb ved gevind-start)

Formen af skruelinien

Tabellen viser sammenhængen mellem arbejdsretning, drejeretning og radiuskorrektur for bestemte baneformer.

Indv. gevind	Arbejdsretning	Drejeretning	Radiuskorrektur
højregevind	Z+	DR+	RL
venstregevind	Z+	DR-	RR
højregevind	Z-	DR+-	RR
venstregevind	Z-	DR+	RL
Udv. gevind			
højregevind	Z+	DR+	RR
venstregevind	Z+	DR-	RL
højregevind	Z-	DR-	RL
venstregevind	Z-	DR+	RR

Programmering: Kontur programmering

6.5 Banebevægelser-Polarkoordinater

Programmering af skruelinie




De indlæser drejeretning og den inkrementale totalvinkel **IPA** med samme fortegn, ellers kan værktøjet køre i en forkert bane.

For totalvinklen **IPA** kan indlæses en værdi fra $-99\,999,9999^\circ$ til $+99\,999,9999^\circ$.



- ▶ **Polarkoordinat-vinkel:** Indlæs den inkrementale totalvinkel, som værktøjet skal køre på skruelinien. **Efter indlæsningen af vinklen vælger De værktøjs-akse med en aksevalgstaste.**
- ▶ **Koordinater** til højden af skruelinien indlæses inkrementalt
- ▶ **Drejeretning DR**
Skruelinie medurs: DR-
Skruelinie modurs: DR+
- ▶ **Radiuskorrektur** svarende til tabellen indlæses

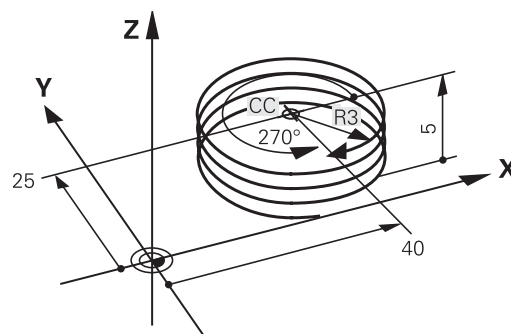

NC-blokeksempel: Gevind M6 x 1 mm med 5 gevind


12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50


15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

Eksempel: Retliniebevægelse polar

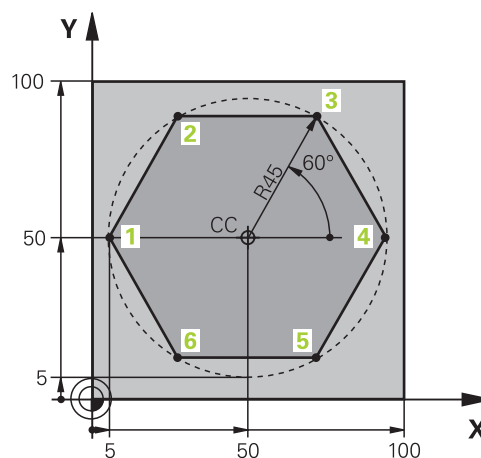

0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjskald
4 CC X+50 Y+50	Henføringspunkt for polarkoordinater defineres
5 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	Kør til konturen på punkt 1 på en cirkelbane med tangential tilslutning
9 LP PA+120	Kør til punkt 2
10 LP PA+60	Kør til punkt 3
11 LP PA+0	Kør til punkt 4
12 LP PA-60	Kør til punkt 5
13 LP PA-120	Kør til punkt 6
14 LP PA+180	Kør til punkt 1
15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
17 END PGM LINEARPO MM	

Eksempel: Helix

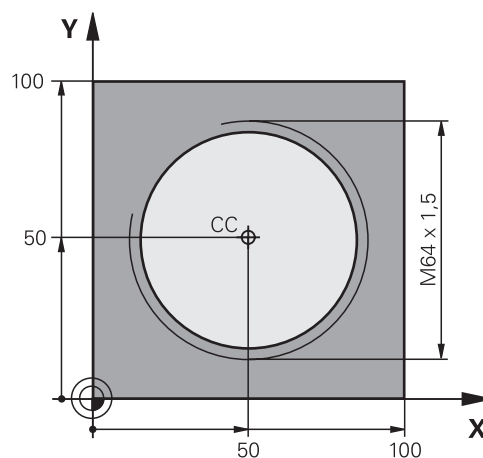

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X+50 Y+50 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 CC	Overfør sidst programmerede position som pol
7 L Z-12.75 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
9 CP IPA+3240 IZ+13,5 DR+ F200	Kør Helix
10 DEP CT CCA180 R+2	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
12 END PGM HELIX MM	


6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK

Grundlaget

Emnetegninger, som ikke er NC-korrekt målsat, indeholder ofte koordinat-angivelser, som De ikke kan indlæse med de grå dialog-taster. De kan f.eks.

- være kendte koordinater på konturelementet eller i nærheden af det,
- Koordinat-angivelser der henfører sig til et andet konturelement eller
- Retningsangivelser og angivelser til konturforløbet være kendte.

Sådanne angivelser programmerer De direkte med den fri kontur-programmering FK. TNC'en udregner konturen fra de kendte koordinat-angivelser og understøtter programmerings-dialogen med den interaktive FK-grafik. Billedet til højre for oven viser en målsætning, som De indlæser ganske enkelt med FK-programmeringen.

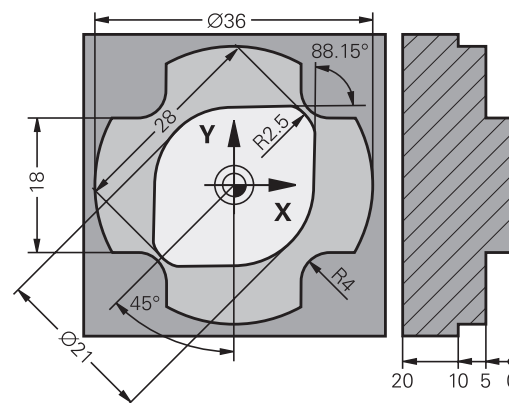



Bemærk følgende forudsætninger for FK-programmering

Konturelementer kan De med fri kontur-programmering kun programmere i bearbejdningsplanet.

Bearbejdningsplanene ved FK-programmering bliver fastlagt er følgende heraki:

- 1. Ved den i en **FPOL**-blok beskrevet plan
- 2. I Z/X-planet, hvis FK-sekvens er udført i drejedriftsart
- 3. Via de i **TOOL CALL** fastlagte definerede bearbejdningsplaner (f.eks. **TOOL CALL 1** **TOOL CALLZ** = X/Y-plan)

- 4. Hvis ikke andet, så er standard-plan X/Y aktiv

Visningen af FK-Softkey er afhængig af spindelaksen i råemne definition Hvis De f.eks. i råemne definition indgiver spindelakse **Z** , viser TNC'en kun FK-Softkey for X/Y planet.

Indlæs for hvert konturelement alle data der er til rådighed. De programmerer også angivelser i hver blok, som ikke ændrer sig: Ikke programmerede data gælder som ikke kendte!

Q-parametre er i alle FK-elementer tilladt, undtagen i elementer med relative-henføringer (f.eks **RX** eller **RAN**), altså elementer, der henfører sig til andre NC-blokke.

Hvis De blander konventionelle programmer og fri kontur-programmering, så skal hvert FK-afsnit være entydigt bestemt.

TNC'en behøver et fast punkt, fra hvilket beregningen kan gennemføres. Programmer en position direkte før FK-afsnittet med de grå dialogtaster, som indeholder begge koordinaterne for bearbejdningsplanet. I denne blok må ingen Q-parametre programmeres.

Når den første blok i FK-afsnittet er en **FCT**- eller **FLT**-blok, skal De derfor programmere mindst to NC-blokke med de grå dialog-taster, for at tilkørselsretningen er entydigt bestemt.

Et FK-afsnit må ikke begynde direkte efter et mærke **LBL**

Grafik i FK-Programmering



For at kunne udnytte grafikken ved FK-programmeringen, vælger De billedskærm-opdelingen PROGRAM + GRAFIK se "Programmering", Side 76

Med ufuldstændige koordinat-angivelser kan man ofte ikke entydigt fastlægge en emne-kontur. I disse tilfælde viser TNC'en de forskellige løsninger i FK-grafikken og De udvælger den rigtige. FK-grafik gengiver emne-konturen med forskellige farver:

- blå:** Konturelementet er entydigt bestemt
Det sidste FK-element bliver først blå efter frakørsels bevægelse, tros entydigt bestemt, f.eks ved CLSD-.
- grøn:** De indlæste data giver flere løsninger; De udvælger den rigtige
- rød:** De indlæste data fastlægger endnu ikke konturelementet tilstrækkeligt; De indlæser yderligere angivelser

Hvis dataerne fører til flere løsninger og konturelementet bliver vist grønt, så vælger De den rigtige kontur som følger:

VIS
LØSNING

- Tryk softkey **VIS LØSNING** så mange gange indtil konturelementet bliver vist rigtigt. De bruger zoom-funktionen (2. softkey-liste), når mulige løsninger i standard-fremstillingen ikke er til at skelne fra hinanden

VÆLG
OPLØSNING


- Det viste konturelement svarer til tegningen:
Fastlæg med softkey **VÆLG LØSNING**

Hvis De endnu ikke vil fastlægge en med grønt fremstillet kontur, så trykker De softkey **AFSLUT VALG**, for at fortsætte FK-dialogen.



De med grønt fremstillede konturelementer skal De så tidligt som muligt fastlægge med **VÆLG LØSNING**, for begrænse flertydigheden for efterfølgende konturelementer.

Maskinfabrikanten kan for FK-grafikken fastlægge andre farver.

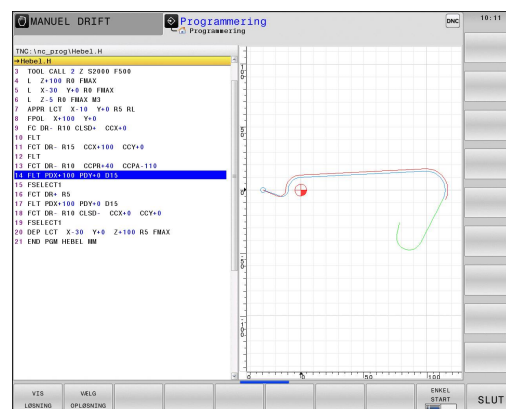

Vise bloknumre i grafikvinduet

For at vise bloknumre i grafikvinduet:

BLOK-NR.
VISE
UDBLÆND.

- Softkey **UDBLÆND VISNING. BLOK-NR. STILLES** på **VISNING** (softkey-liste 3)

 
 
 
Programmering: Kontur programmering

6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK

Åben FK-Dialog

Når De trykker de grå banefunktionstaster FK, viser TNC'en softkeys, med hvilke De åbner FK-dialogen: Se efterfølgende tabel. For igen at fravælge softkeys, trykker De tasten **FK** påny.

Hvis De åbner FK-dialogen med en af disse softkeys, så viser TNC'en yderligere softkey-lister, med hvilke De indlæser kendte koordinater, retningsangivelser og angivelser for at kunne lave konturforløb.

Softkey	FK-Element
	Retlinie med tangential tilslutning
	Retlinie uden tangential tilslutning
	Cirkelbue med tangential tilslutning
	Cirkelbue uden tangential tilslutning
	Pol for FK-programmering

Pol for FK-programmering

-  ► Visning af softkeys for fri kontur-programmering:
Tryk tasten **FK**
-  ► Åbne dialogen for definition af polen: Tryk softkey **FPOL**. TNC'en viser akse-softkeys for det aktive bearbejdningsplan
- Med disse softkeys indlæses pol-koordinaterne



Polen for FK-programmeringen forbliver aktiv så længe, indtil De definerer en ny med FPOL.

Frit programmer retlinie

Retlinie uden tangential tilslutning



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering:
Tryk tasten **FK**



 
- Åbne dialog for fri retlinie: Tryk softkey **FL**. TNC'en viser yderligere softkeys
- Med disse softkeys indlæses alle kendte angivelser i blokken. FK-grafikken viser de programmerede konturer rødt, indtil angivelserne er tilstrækkelige. Flere løsninger viser grafikken med grønt (se "Grafik i FK-Programmering", Side 241)

Retlinie med tangential tilslutning

Hvis retlinien tilslutter sig tangentialt til et andet konturelement, åbner De dialogen med softkey **FLT**:



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering:
Tryk tasten **FK**



- Åbne dialog: Tryk softkey **FLT**
- Indlæs med softkeys alle kendte angivelser i blokken

Programmering: Kontur programmering

 
6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK

Frit programmer Cirkelbane

Cirkelbane uden tangential tilslutning



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering:
Tryk tasten **FK**




- Åbne dialog for frie cirkelbuer: Tryk softkey **FC**; TNC'en viser softkeys for direkte angivelse for cirkelbane eller angivelser for cirkelmidtpunkt
- Indlæs med disse softkeys alle kendte angivelser i blokken: FK-grafikken viser den programmerede kontur rødt, indtil angivelserne er tilstrækkelige. Flere løsninger viser grafikken med grønt (se "Grafik i FK-Programmering", Side 241)

Cirkelbane med tangential tilslutning

Hvis cirkelbanen tilslutter sig tangentialt til et andet konturelement, åbner De dialogen med softkey **FCT**:



 - Visning af softkeys for fri kontur-programmering:
Tryk tasten **FK**



- Åbne dialog: Tryk softkey **FLT**
- Indlæs med softkeys alle kendte angivelser i blokken

Indgivelsesmuligheder

Slutpunkt-koordinater


Softkeys	Kendte angivelser
 	Retvinklede koordinater X og Y
 	Polarkoordinater henført til FPOL

NC-blok eksempel

7 FPOL X+20 Y+30

8 FL IX+10 Y+20 RR F100

9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

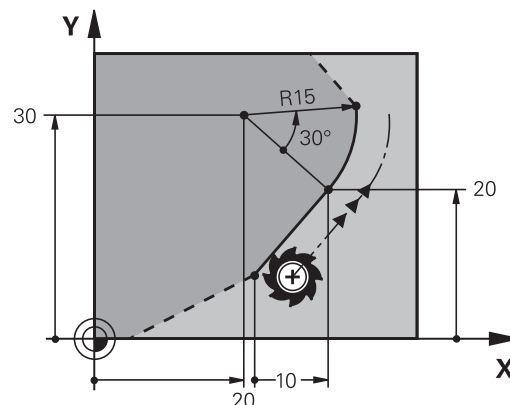



Retnings og længde på konturelementer

Softkeys	Kendte angivelser
	Længde af retlinie
	Indstiksvinkel for retlinie
	Strenglængde LEN for cirkelbueafsnittet
	Indstiksvinkel AN for indgangstangent
	Indgiv midtpunktsvinkel for cirkelbue-



Pas på, fare for emne og værktøj!

Indgangsvinkel som De har defineret inkrementalt (**IAN**), henfører TNC'en til retningen af de sidste kørselsblokke. Programmer der indeholder den inkrementale indgangsvinkel og blev fremstillet på en iTNC 530 eller ældre TNC'er, er ikke compatible.

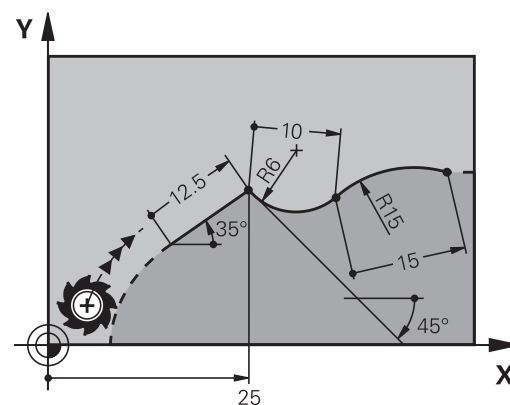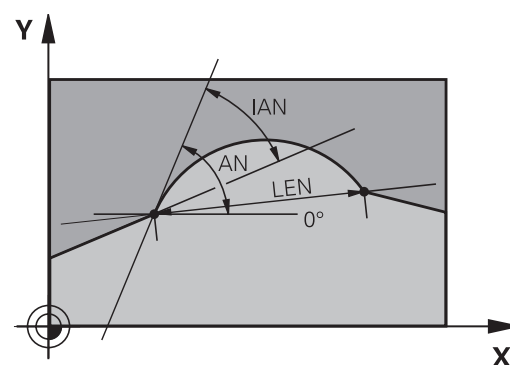

NC-blok eksempel

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

Programmering: Kontur programmering

6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK


Cirkelcentrum CC, radius og drejeretning i FC-/FCT-blok

For frit programmerede cirkelbaner beregner TNC'en ud fra Deres angivelser et cirkelmidtpunkt. Herved kan De også med FK-programmering programmere en helcirkel i en blok.

Hvis De vil definere et cirkelmidtpunkt i polarkoordinater, skal De definere polen i stedet for med **CC** med funktionen **FPOL**. **FPOL** forbliver virksom indtil næste blok med **FPOL** og bliver fastlagt i retvinklede koordinater.





En konventionelt programmeret eller en udregnet cirkelcentrum er i et ny FK-afsnit ikke mere virksom som pol eller cirkelcentrum: Når konventionelt programmerede polarkoordinater henfører sig til en pol, hvilken De forud har fastlagt i en CC-blok, så fastlægger De denne pol efter FK-afsnittet påny med en CC-blok.


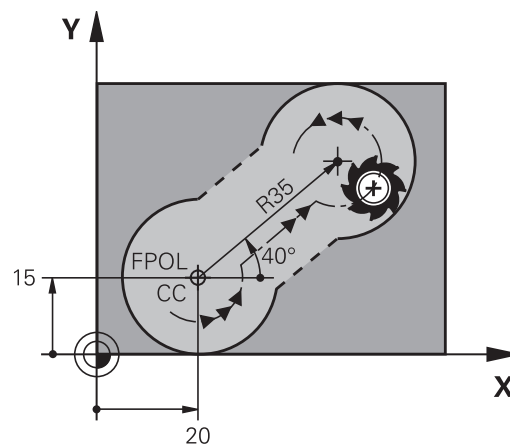


Softkeys

  
Kendte angivelser



Midtpunkt i retvinklede koordinater

  

Midtpunkt i polarkoordinater

 

Drejeretning for cirkelbane



Radius for cirkelbane

NC-blok eksempel

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

 
12 FL AN+40

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

Lukket kontur

Med softkey **CLSD** kendetegner De starten og enden af en lukket kontur. Herved reduceres antallet af mulige løsninger for det sidste konturelement.

CLSD indlæser De yderligere til en anden konturangivelse i første og sidste blok i et FK-afsnit.



Konturstart: CLSD+

Konturende: CLSD-


NC-blok eksempel

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

...

17 FCT DR- R+15 CLSD-










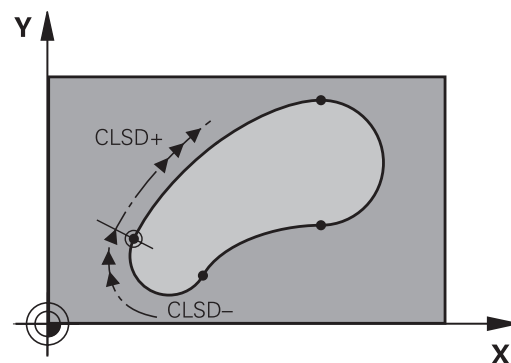


Hjælpepunkter






Såvel for frie retlinier som også for frie cirkelbaner kan De indlæse koordinater for hjælpepunkter på eller ved siden af konturen.

Hjælpepunkter på en kontur

          Hjælpepunkterne befinder sig direkte på retlinien hhv. på forlængelsen af retlinien eller direkte på cirkelbanen.

Softkeys	Kendte angivelser
 	X-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie
 	Y-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie
  	X-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane
  	Y-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane

     
Hjælpepunkter ved siden af en kontur

Softkeys	Kendte angivelser
 	X- og Y- koordinater til hjælpepunktet ved siden af retlinie
	Afstand til hjælpepunkt for retlinie
 	X- og Y-koordinater til et hjælpepunkt ved siden af en cirkelbane
	Afstand fra hjælpepunkt til cirkelbane

NC-blok eksempel

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

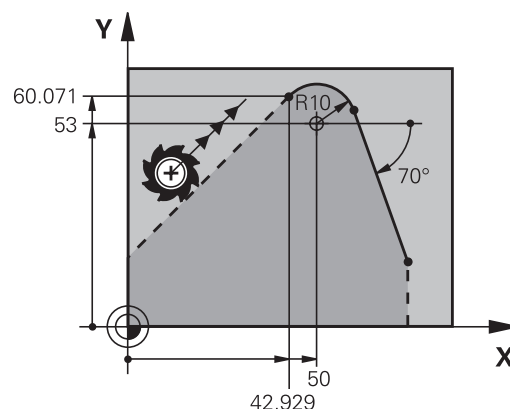

Programmering: Kontur programmering


6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK

Relativ henføring

Relativ-henføring er angivelser, som henfører sig til et andet konturelement. Softkeys og program-ord for **R**elative henføringer begynder med et "**R**". Billedet til højre viser målangivelser, som De skal programmere som relativ-henførsel.





Koordinater med relativ henføring indlæses altid inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Konturelementet, hvis blok-nummer De angiver, må ikke stå mere end 64 positionerings-blokke før blokken, i hvilken De programmerer henføringen. Hvis De sletter en blok, til hvilken De har henført sig, så giver TNC'en en fejlmelding. De skal ændre programmet, før De sletter denne blok.

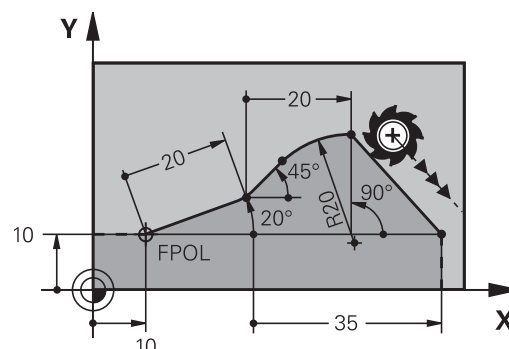



Relativ henføring til blok N: Slutpunkt-koordinater

Softkeys

  Kendte angivelser



  Retvinklede koordinater henført til Blok N



Polarkoordinater henført til Blok N

NC-blok eksempel

12 FPOL X+10 Y+10

 
 
13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

Relativ henføring til blok N: Retning og afstand for konturelementet


Softkey	Kendte angivelser
	Vinkel mellem retlinie og et andet konturelement hhv. mellem cirkelbueindstikstangent og et andet konturelement
	Retlinie parallel med et andet konturelement
	Afstand af retlinie til et parallelt konturelement

NC-blok eksempel

```

17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18

```

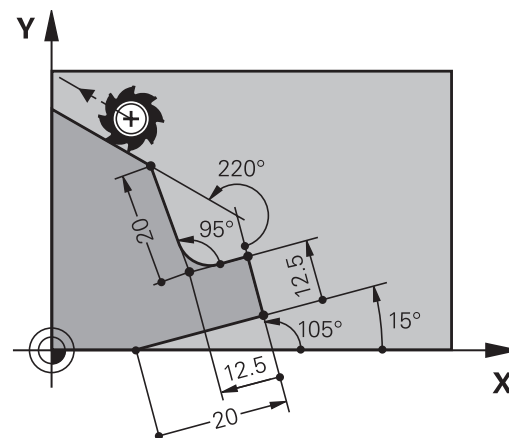

Relativ henføring til blok N: Cirkelmidtpunkt CC


Softkey	Kendte angivelser	
		Retvinklede koordinater til cirkelcentrum henført til Blok N
		Polarkoordinater til cirkelcentrum henført til Blok N

NC-blok eksempel

```

12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14


```

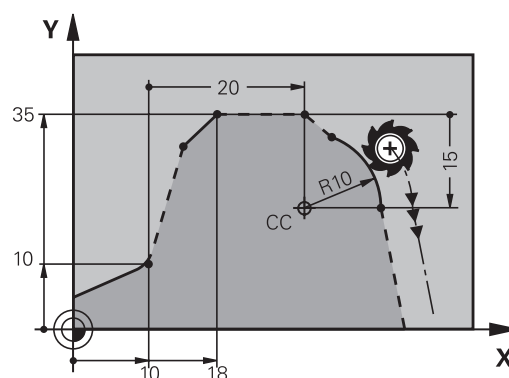

Programmering: Kontur programmering


6.6 Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK

Eksempel: FK-programmering 1

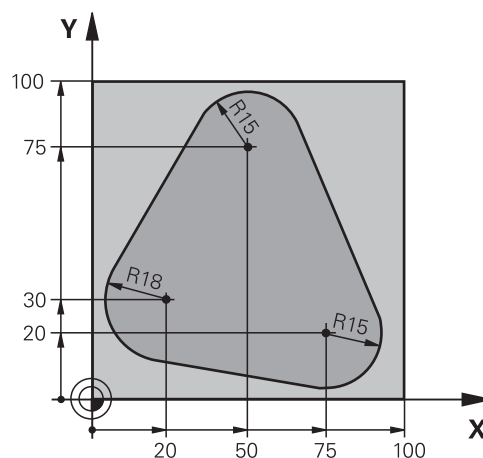


0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-10 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK- afsnit:
9 FLT	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
18 END PGM FK1 MM	

Eksempel: FK-programmering 2

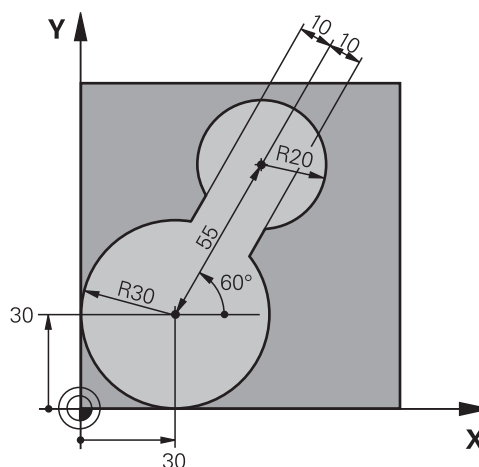

0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X+30 Y+30 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z+5 R0 FMAX M3	Værktøj forpositioneres
7 L Z-5 R0 F100	Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
9 FPOL X+30 Y+30	FK- afsnit:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
21 END PGM FK2 MM	

Eksempel: FK-programmering 3

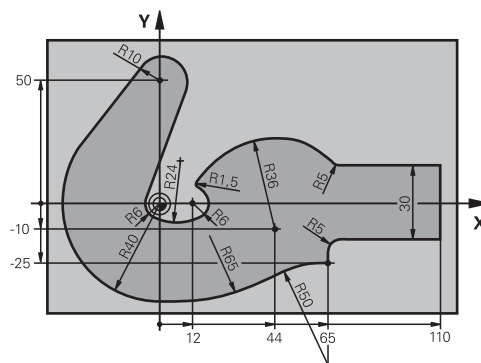

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK- afsnit:
9 FLT	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
31 L X-70 R0 FMAX	

Banebevægelse - Fri kontur-programmering FK 6.6

32 L Z+250 R0 FMAX M2

Værktøj frikøres, program-slut

33 END PGM FK3 MM

7

**Programmering:
Dataovertagelse
fra CAD-filer**

Programmering: Dataovertagelse fra CAD-filer


7.1 Billedeskærmopdeling CAD-Viewer

7.1 Billedeskærmopdeling CAD-Viewer og DXF-Konverter

Billedeskærmopdeling CAD-Viewer hhv. DXF-Konverter

Når De åbner en CAD-Viewer hhv. den DXF-Konverter, står følgende billedeskærmsopdeling til Deres rådighed:

Billedeskærmsvisning

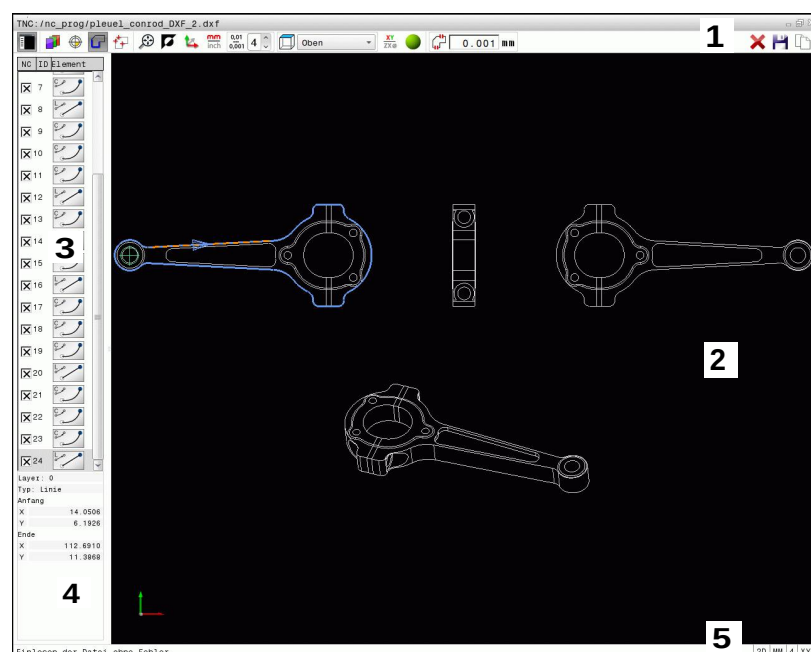

- 1 Hovedlinje
- 2 Grafikvindue
- 3 Liste vinduesvisning
- 4 Elementinformations vindue
- 5 Fodlinje

7.2 CAD-Viewer

Anvendelse

Med en CAD-Viewer kan De standardiserede CAD-Dataformater åbne direkte i TNC'en.

TNC'en viser følgende filformat:

filer	Type
STEP-filer	.STP og .STEP
IGES-filer	.IGS og .IGES
DXF-filer	.DXF

Valget sker let via TNCéns filstyringen, hvor De også kan vælge NC-programmer. Dette kan være en hurtig og nem måde at kontrollere usikkerhed direkte i modellen.

De kan positionerer vilkårlig henføningspunktet i modellen. Derved kan De vise koordinater i valgte punkter.

Hermed står følgende Ikoner til rådighed:

Ikón	Indstilling
	Ind- eller udbled listevisnings vindue for at forstørre grafikvindue
	Visning af de forskellige Layer
	Sæt henf.pkt. hhv. slet sat henf.pkt.
	
	Indstil zoom til maksimal visning af grafik
	Skift baggrundsfarve (sort eller hvid)
	Indstille opløsning: Opløsningen fastlægger, med hvor mange pladser efter kommaet TNC'en skal forsyne kontur-programmet med. Grundindstilling: 4 pladser efter komma ved mm og 5 pladser efter komme ved tommer
	Omskift mellem forskellige perspektiver af tegningen f.eks. For oven
	Aktiver udvalg af viewmodeller hhv. aktiver skygger
	

7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Anvendelse

De kan åbne DXF-filer direkte på TNC'en, for derfra at ekstrahere konturer eller bearbejdningspositioner og at gemme disse som Klartext-dialog-programmer hhv. som punkt-filer. De med konturselektionen indvundne klartext-dialog-programmer kan også afvikles af ældre TNC-styringer, da konturprogrammerne kun indeholder **L**- og **CC-/C**-blokke.

Når De bearbejder filer i driftsarten **Programmering**, så genererer TNC'en konturprogrammer standardmæssigt med filendelsen **.H** og punkt-filer med endelsen **.PNT**. De kan dog frit vælge filtypen i gemme-dialogboks.. Derudover kan du gemme den valgte kontur og de valgte bearbejdning positioner i buffer hukommelsen. TNC'en indsætte dem derefter direkte i et NC-program.




De forarbejde filer der skal gemmes på TNC'ens harddisk.

Før indlæsningen i TNC'en vær da opmærksom på, at filnavnet på DXF-filen ikke indeholder mellemrum hhv. ikke tilladte specialtegn se "Navne på filer", Side 116.

TNC'en understøtter det mest udbredte DXF-format R12 (svarer til AC1009).

TNC'en understøtter intet binært DXF-format. Ved generering af DXF-filen fra CAD- eller tegneprogram vær da opmærksom på, at De gemmer filen i ASCII-format.

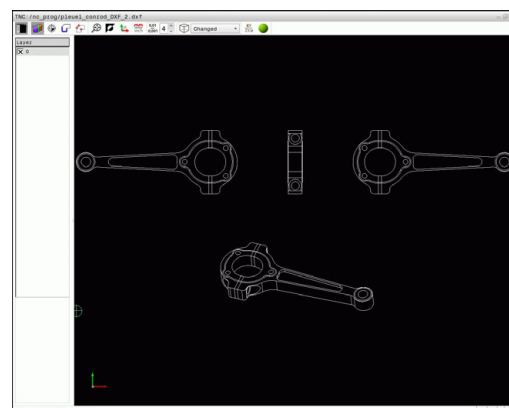

Arbejde med DXF-konverter



For at kunne betjene DXF-konverter, skal De ubetinget bruge en mus eller Touchpad. Alle betjeningsmodi og funktioner, såvel som valg af kontur og bearbejdningsposition, er kun muligt ved brug af mus eller Touchpad.

DXF-konverter fungerer som separat anvendelse af den 3. Desktop af TNC'en. Derfor kan de med skærm-skift frit skifte mellem maskin-betjeningsart, programmer-betjeningsart og DXF-konverter. Dette er især nyttigt, når De vil indfører kontur eller bearbejdningspositioner ved kopiering via klippebordet, i et Klartekst-program.

Åbne DXF-fil



- Vælg driftsart **programmering**



- Vælg filstyring



- Vælg softkey-menu for valg af fil-typen der skal vises: Tryk softkey **VÆLG TYPE**



- Vis alle CAD-filer: Tryk softkey **VIS CAD**
- Vælg biblioteket, i hvilket CAD-filen er gemt



- Vælg den ønskede CAD-fil
- Overfør med tasten **ENT** : TNC'en starter DXF-konverteren og viser indholdet af DXF-filen på billedskærmen. I Listevindue viser TNC'en det såkaldte Layer (planet), i grafikvindue tegningen


Programmering: Dataovertagelse fra CAD-filer

7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Grundindstilling

Den efterfølgende udførte grundindstilling vælger De ved Ikon i overskriften.

Ikon	Indstilling
	Ind- eller udbled listevindings vindue for at forstørre grafikvindue
	Visning af de forskellige Layer
	Valg af kontur
	Valg af boreposition
	Fastlæg henføeringspunkt
	Indstil zoom til maksimal visning af grafik
	Skift baggrundsfarve (sort eller hvid)
	Skift om mellem 2D- og 3D-funktion. Den aktive funktion er fremhævet
	Indstil måleenhed mm eller tomme for fil. I denne måleenhed afgiver TNC'en også kontur-programmet hhv. bearbejdningsposition Den aktive måleenhed er fremhævet i rød
	Indstille opløsning: Opløsningen fastlægger, med hvor mange pladser efter kommaet TNC'en skal forsyne kontur-programmet med. Grundindstilling: 4 pladser efter komma ved mm og 5 pladser efter komma ved tommer
	Omskift mellem forskellige perspektiver af tegningen f.eks. For oven
	Vælg kontur for drejebearbejdning Den aktive funktion er fremhævet med farve (Option #50)
	Aktiver en wireframe ef en 3D-tegning

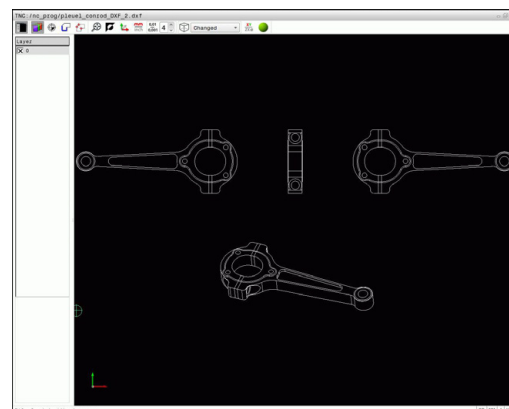

Følgende ikoner TNC'en viser kun i visse tilstande.

Ikon	Indstilling
	Funktion konturoverførsel: Tolerancen fastlægger, hvor langt nabo konturelementer må ligge fra hinanden. Med tolerancen kan De udjævne unøjagtigheder, som blev lavet ved fremstillingen af tegningen. Grundindstillingen er fastlagt til 0,0001 mm
	Funktion punktoverførsel: Fastlæg, om TNC'en ved valg af bearbejdningspositionen af kørsel af værktøj skal vise stiplede linjer
	Funktion kørselsoptimering: TNC'en optimerer kørselsbevægelse af værktøjet således, at den giver den korteste mulige vej mellem bearbejdningspositionerne. Ved gentagende tryk sætter De optimeringen tilbage.



Vær opmærksom på, at De skal indstille den rigtige måleenhed, da i DXF-filen desangående ingen informationer indeholder.

Når De vil frembringe programmer for ældre TNC-styringer, skal De begrænse opløsningen til 3 pladser efter kommaet. Yderligere skal De fjerne kommentarer, som DXF-konverteren afgiver med i konturprogrammet.

TNC'en viser den aktive grundindstilling som fodnote i billedeskærmen

7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Layer indstilling


DXF-filer indeholder i regelen flere Layer (planer). Ved hjælp af layerteknik'en grupperer konstruktøren forskelligartede elementer, f.eks. den egentlige emne-kontur, målsætninger, hjælpe- og konstruktionslinier, skraveringer og tekster.

For ved konturvalget at have mindst mulige overflødige informationer på billedskærmen, kan De udblænde alle overflødige, i DXF-filen indeholdte Layer.



DXF-filen der skal bearbejdes skal indeholde mindst et Layer. Elementer, som ikke har tilordnet Layer, skyder TNC'en automatisk i Layer "anonym".

De kan så også vælge en kontur, når konstruktøren har gemt linjerne på forskellige Layer.

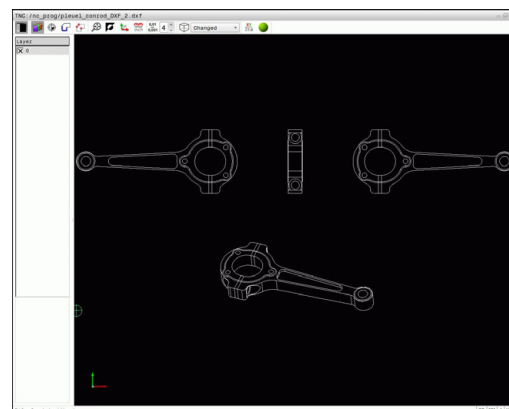

- ▶ Vælg Funktion for indstilling af Layer: TNC'en viser i Listevisnings vindue alle Layer, der er indeholdt i den aktive DXF-fil
- ▶ Udblænd Layer: Med den venstre muse-taste vælges det ønskede Layer og med et klik på den lille kontrolfirkant udblændes det Benyt alternativt mellemrumstasten
- ▶ Indblænd Layer: Med den venstre muse-taste vælges det ønskede Layer og med et klik på den lille kontrolfirkant udblændes det Benyt alternativt mellemrumstasten

Fastlæg henføningspunkt

Tegnings-nulpunktet for DXF-filen ligger ikke altid således, at De direkte kan anvende dette som emne-henføningspunkt. TNC'en stiller derfor en funktion til rådighed, med hvilken De kan forskyde tegnings-nulpunktet ved klik på et element til et meningsfyldt sted.


På følgende steder kan De definere henføningspunktet:

- På start-, slutpunkt eller i midten af en ret linje
- På start-, slut- eller midtpunkt for en cirkelbue
- Altid på kvadrantovergang eller i midten af en helcirkel
- Direkte ved numerisk input i Listevisnings vindue
- I skæringspunkt for
 - Retlinie - retlinie, også når skæringspunktet ligger i forlængelsen af den pågældende retlinie
 - Retlinie - cirkelbue
 - Retlinie - helcirkel
 - cirkel - cirkel (uafhængig om det er en del- eller helcirkel)



For at kunne fastlægge et henføningspunkt, skal De bruge musepladen, eller en tilsluttet mus.

De kan dog også ændre henføningspunktet, hvis De allerede har valgt konturen. TNC'en beregner først de virkelige konturdata, når De gemmer den valgte kontur i et konturprogram.

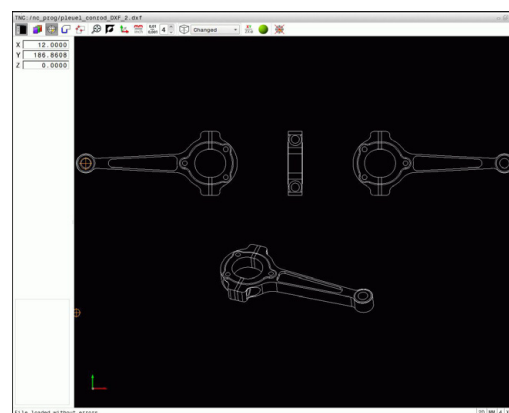

7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Vælg henføningspunkt på et enkelt element



- ▶ Funktion for fastlæggelse af henføningspunktet
- ▶ Med mus klikkes på det ønskede element: TNC'en viser med en stjerne valgbare henføningspunkter, som ligger på det valgte element
- ▶ Klik på stjernen, som De vil vælge som henføningspunkt: TNC'en sætter henføningspunkt-symbolet på det valgte sted. Evt. anvend zoom-funktionen, hvis det valgte element er for lille

Vælg henføningspunkt som skæringspunkt mellem to elementer



- ▶ Funktion for fastlæggelse af henføningspunktet
- ▶ Med den venstre muse-taste klikkes på det første element (retlinie, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en viser med en stjerne valgbare henføningspunkter, som ligger på det valgte element Elementet bliver fremhævet med farve
- ▶ Med venstre muse-taste klikkes på det andet element (retlinie, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en sætter henføningspunkt-symbolet på skæringspunktet



TNC'en beregner skæringspunktet af to elementer også således, hvis dette ligger i forlængelse af det ene element.

Hvis TNC'en kan beregne flere skæringspunkter, så vælger styringen skæringspunktet, som ved museklikket ligger nærmest det andet element.


Hvis TNC'en intet skæringspunkt kan beregne, så ophæver den et allerede markeret element igen.

Er et henføningspunkt fastlagt, så ændre farven på Ikonet  Sæt henføningspunkt.

De kan slette et henføningspunkt, mens De bekræfter Ikon .

Elementinformationer

TNC'en viser på elementinformations vindue, hvor langt det af Dem valgte henføringspunkt ligger fra tegningsnulpunktet

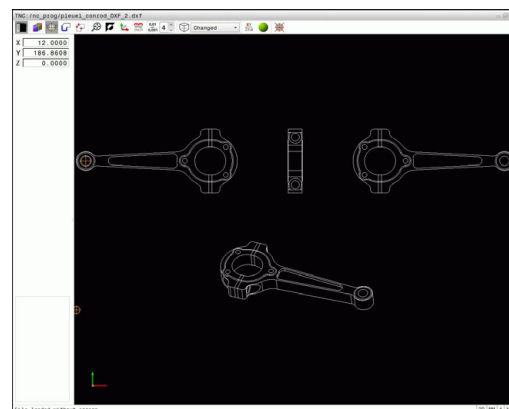

Vælg kontur og gem




For at kunne fastlægge en kontur, skal De bruge musepladen på TNC-tastaturet eller en via USB tilsluttet mus.

Fastlæg omløbsretningen ved konturvalg, så det stemmer overens med den ønskede bearbejdnings retningen.

De vælger det første konturelement således, at en kollisionsfri tilkørsel er mulig.

Skal konturelementerne ligge meget tæt på hinanden, så brug zoom-funktionen

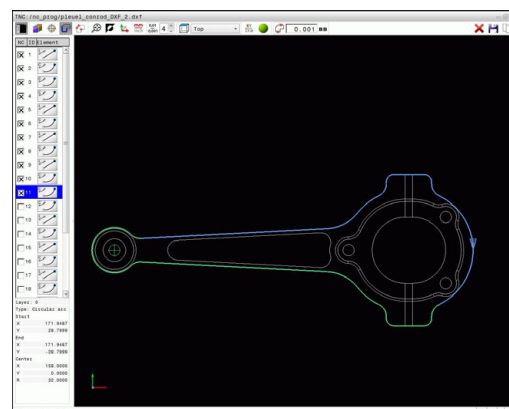

Som kontur der kan selekteres følgende DXF-elementer:

- LINE (retlinie)
- CIRKEL (helcirkel)
- ARC (delcirkel)
- POLYLINE (poly-linie)

Ellipser og Splines kan anvendes for skæringspunkt, men kan ikke vælges. Når De vælger Ellipse eller Splines, vises disse rødt.

Elementinformationer

TNC'en viser på billedskærmen nederst til venstre forskellige informationer om konturelementet, som De sidst har valgt i venstre eller højre vindue pr. muse-klik.

- **Layer:** viser, i hvilket plan man befinder sig
- **Type:** viser, hvilket element det handler om f.eks. linje
- **Koordinater:** viser startpunkt, slutpunkt af et element hhv. cirkelcentrum og radius

7.3 DXF-Konverter (Option #42)



- ▶ Funktion for valg af konturen: TNC'en udblænder Listevisnings vindue viste Layer. Grafikvindue for konturudvalg er aktiv
- ▶ For at vælge et konturelement: Med muse-taste stilles på det ønskede konturelement. TNC viser omløbsretningen i stiplede linje. De kan ændre omløbsretningen, ved at stå med musen til den anden side af midtpunktet af et element. Vælg element med den venstre musetast. TNC'en fremstiller det valgte konturelement med blå. Hvis yderligere konturelementer i den valgte omløbsretning er valgbare, så kendetegner TNC'en disse elementer med grønt.
- ▶ Hvis yderligere konturelementer i den valgte omløbsretning er valgbare, så kendetegner TNC'en disse elementer med grønt. Ved afgrening bliver et element valgt, som besidder den mindste vinkelafstand. Ved klik på det sidste grønne element overtager De alle elementer i konturprogrammet.
- ▶ I Listevisnings vindue viser TNC'en alle valgte konturelementer. Endnu med grønt markerede elementer viser TNC'en uden kryds i kolonnen **NC** . Sådanne elementer gemmer TNC'en ikke i konturprogrammet De kan også overfører markerede elementer ved at klikke i Listevisnings vindue i korturprogrammet



- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i højre vindue, og samtidig holder tasten **CTRL** trykket Ved at klikke på Ikonet, kan De fravælge alle valgte elementer



- ▶ Gem valgte kontur-elementer i Cachen i TNC'ens hukommelse, for at kunne indfører konturen i et Klartekst-program, eller



- ▶ Gemme det valgte konturelement i et Klartext-Dialog-Program: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse bibliotek og et vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på DXF-filen Alternativt kan De også vælge fil-type: Klartekst-Dialog-Program (**.H**) eller konturbeskrivelse (**.HC**)



- ▶ Bekræft indgivelse: TNC'en gemmer konturprogram i det valgte bibliotek



- ▶ Når De vil vælge yderligere konturer: Tryk Ikon ophæv det valgte element og vælg næste kontur som tidligere beskrevet



TNC'en giver to råemne-definitionen (**BLK FORM**) med i konturprogrammet. Den første definition indeholder opmålingen af den totale DXF-fil, den anden og dermed - nærmeste virksomme definition - omslutter det valgte konturelement, således at en optimeret råemnestørrelse opstår.


TNC'en gemmer kun de elementer, som faktisk også er valgt (med blå markerede elementer), altså er forsynet med et kryds i venstre vindue.

Dele, forlænge, forkorte konturelementer

For at ændre konturelementer, går De frem som følger:



- ▶ Grafikvindue for konturudvalg er aktiv
- ▶ Vælg startpunkt: Vælg et element eller skæringspunktet mellem to elementer (med shift-tast), så vises en rød stjerne, som så kan bruges som startpunkt
- ▶ Vælg næste konturelement: Med musen stilles på det ønskede konturelement. TNC viser omløbsretningen i den stiplede linje. Når De har valgt elementet, fremstiller TNC'en det valgte konturelement med blå. Kan elementerne ikke forbindes, viser TNC'en det valgte element i gråt
- ▶ Hvis yderligere konturelementer i den valgte omløbsretning er valgbare, så kendetegner TNC'en disse elementer med grønt. Ved afgrening bliver et element valgt, som besidder den mindste vinkelafstand. Ved klik på det sidste grønne element overtager De alle elementer i konturprogrammet.

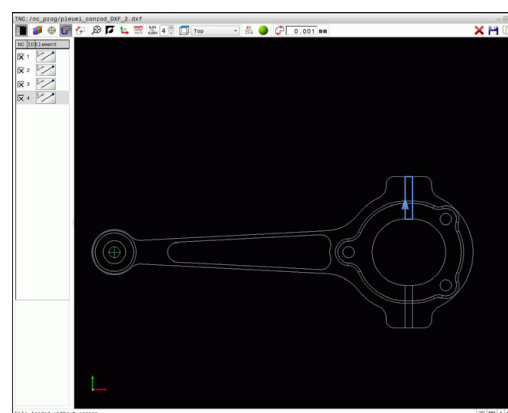

Med det første konturelement vælger De omløbsretningen af konturen.

Når konturelementet der skal forlænges/forkortes er en retlinie, så forlænger/forkorter TNC'en konturelementet lineært. Når konturelementet der skal forlænges/forkortes er en cirkelbue, så forlænger/forkorter TNC'en cirkelbuen cirkulært.


7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Vælg kontur for drejebearbejdning

De kan også med DXF-Konverter med option #50 vælge konturer for drejebearbejdning. Er option #50 ikke frigivet, er ikonen grå. Før De vælger Dreje kontur, skal De sætte henføningspunkt i drejeaksen. Når De vælger en Dreje kontur, bliver konturen gemt med Z- og X-koordinater. Desuden bliver samtlige X-koordinater i Dreje-kontur angivet som diametermål, dvs. tegningsmål for X-aksen bliver fordoblet. Alle konturelementer nedenfor drejeaksen kan ikke vælges og bliver lagt grå.



- Funktion for at vælge en drejekontur: TNC'en viser kun valgbare elementer ovenfor drejemidten.
- Vælger De med den venstre musetast det ønskede konturelement: TNC'en sætter de valgte konturelementer blå og viser de valgte elementer med et symbol (cirkel eller linje) i Lintevisnings vindue.

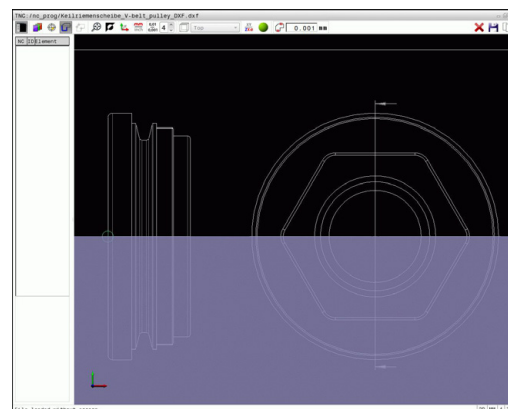

De tidligere beskrevne Ikoner har den samme funktion i drejebearbejdning som i fræsebearbejdning. Ikoner, der ikke er til rådighed for drejebearbejdning, er grået ud.

De kan også ændre fremstillingen af drejegrafik med musen.

Følgende funktioner står til rådighed:

- For at forskyde den fremstillede model: Hold midterste muse-taste hhv. muse-hjul trykket og flyt musen.
- For at forstørre et bestemt område: Med trykket venstre muse-taste markeres område. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørre TNC'en område
- For at forstørre hhv. formindske et vilkårligt område hurtigere: Drej musehjulet fremad eller begud.
- For at sætte tilbage til standardvisning: dobbeltklik med højre musetast.


Vælg bearbejdningsposition og gem



For at kunne vælge bearbejdningspositioner, skal De bruge musepladen på TNC-tastaturet eller en via USB tilsluttet mus.

Skulle positionerne der skal vælges ligge meget tæt på hinanden, så brug zoom-funktionen

Evt. vælg grundindstillingen således, at TNC'en viser værktøjsbanen, se "Grundindstilling", Side 260.

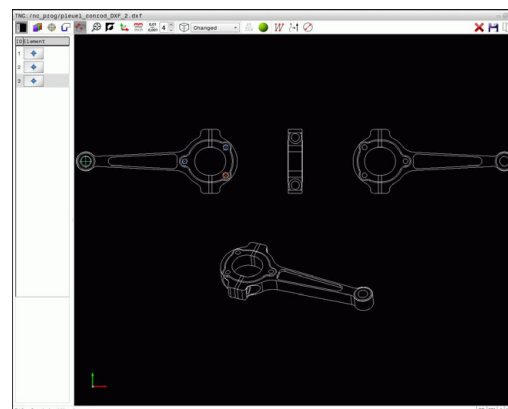

For at vælge bearbejdningspositioner, står følgende tre muligheder til rådighed:

- Enkeltvalg: De vælger den ønskede bearbejdningsposition med enkelte muse-klik (se "Enkeltvalg", Side 270)
- Hurtig valg for boreposition med muse-betjening: De vælger at trække et område hvori alle borepositionerne findes (se "Hurtig valg af boreposition med muse-betjening", Side 271).
- Hurtigvalg af borepositioner med Ikon: De betjener Ikonet og TNC'en viser alle borediameterene (se "Hurtig valg af boreposition med Ikon", Side 272).

Vælg filtype

De kan vælge følgende filtyper:

- Punkte-Tabelle (.PNT)
- Klartext-Programm (.H)

Når De gemmer bearbejdningspositioner i et Klartekst-Dialog-Program, så danner TNC'en for hver bearbejdningsposition en separat linjeblok med Cykluskald (**L X... Y... M99**). Dette program kan de også afvikle på gamle TNC-styringer.




Punkttabel (.PTN) fra TNC 640 er ikke kompatibel med iTNC 530. Afvikling af punkttabel fører til problemer og uforudsete forhold.

7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Enkelvalg



- ▶ Vælg funktion for valg af bearbejdningsposition: Grafikvinduet er for positionsvalg aktiv
- ▶ For at vælge en bearbejdningsposition: Med mus stilles på det ønskede element: TNC'en laver elementet orange. Betjener med samtidig Shift-tasten, viser TNC'en med en stjerne valgbare bearbejdningspositioner, på hvilke det valgte element ligger Når De klikker på en cirkel, så overtager TNC'en cirkelmidtpunktet direkte som bearbejdningsposition Betjener med samtidig Shift-tasten, viser TNC'en med en stjerne valgbare bearbejdningspositioner. TNC'en overtager den valgte position i Listevivnings vindue (viser et punkt-symbol)

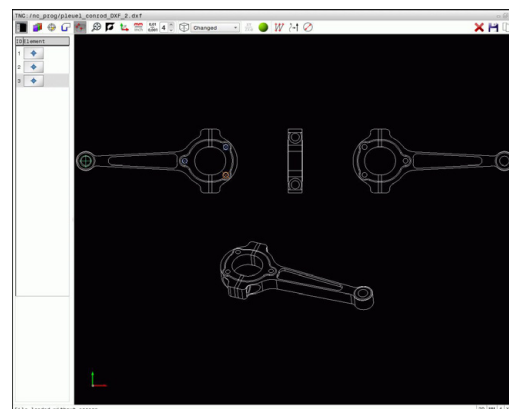

- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i grafikvindue, og samtidig holder tasten **CTRL** trykket Alternativt kan element i Listevivnings vindue vælges ved at betjene tasten **DEL** Ved at klikke på Ikonet, kan De fravælge alle valgte elementer
- ▶ Når De vil bestemme bearbejdningspositionen ved skæring af to elementer, klikkes på det første element med venstre musetaste: TNC'en viser med en stjerne bearbejdningspositioner der kan vælges
- ▶ Med den venstre muse-taste klikkes på det andet element (retlinje, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en overtager skæringspunktet for elementerne i Listevivnings vindue (der vises et punktsymbol) Er der flere skæringspunkter, vælger TNC'en den som ligger nærmest musen.



- ▶ Valgte bearbejdningspositioner gemmes i Cache i TNC'ens hukommelse, for at kunne indfører tilsluttende positionsblok med Cyklus-kald i et Klartekst-dialog-program, eller



- ▶ Gemme valgte bearbejdningspositioner i en punkt-fil: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse et bibliotek og vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på DXF-filen Alternativt kan De også vælge fil-type



- ▶ Bekræft indgivelse: TNC'en gemmer kontur-program i det valgte bibliotek



- ▶ Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner: Tryk Ikon ophæv det valgte element og vælg næste kontur som tidligere beskrevet

Hurtig valg af boreposition med muse-betjening



- ▶ Vælg Funktion for valg af bearbejdningsposition: Grafikvinduet er for positionsvalg aktiv
- ▶ For at vælge bearbejdningspositioner: Tryk Shift-tasten og tegn et felt med venstre musetast. TNC'en overtager alle helcirkler som borepositioner, som befinder sig helt i området: TNC'en åbner et pop-up vindue, i hvilket De kan filtrere borerne efter størrelse
- ▶ Fastlæg sorteringsindstillinger og bekræft (se "Filterindstilling", Side 273) med knappen **OK** : TNC'en overtager de valgte positioner i venstre vindue (viser et punkt-symbol)
- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i Grafik vindue, og samtidig holder tasten **CTRL** trykket Alternativt kan element i Listevindue vælges ved at betjene tasten **DEL** De kan vælge alle elementer, idet De påny trækker et område, og samtidig holde tasten **CTRL** trykket.



- ▶ Valgte bearbejdningspositioner gemmes i Cache i TNC'ens hukommelse, for at kunne indføre tilsluttende positionsblok med Cyklus-kald i et Klartekst-dialog-program, eller




- ▶ Gemme valgte bearbejdningspositioner i en punkt-fil: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse et bibliotek og vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på DXF-filen Alternativt kan De også vælge fil-type



- ▶ Bekræft indgivelse: TNC'en gemmer kontur-program i det valgte bibliotek



- ▶ Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner: Tryk Ikon ophæv det valgte element og vælg som tidligere beskrevet

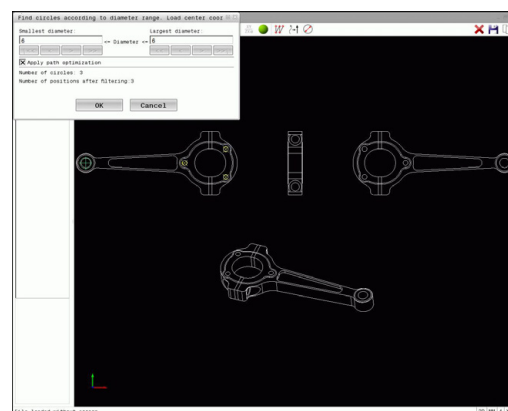

Hurtig valg af boreposition med Ikon



- Vælg Funktion for valg af bearbejdningsposition: Grafikvinduet er for positionsvalg aktiv



- Vælg Ikon: TNC'en åbner et pop-up vindue, i hvilket De kan filtrere borerne efter størrelse
- Om nødvendigt fastlæg sorteringsindstillinger og bekræft (se "Filterindstilling", Side 273) med knappen **OK**: TNC'en overtager de valgte positioner i Listevindings vindue (viser et punkt-symbol)



- Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i grafikvindue, og samtidig holder tasten **CTRL** trykket Alternativt kan element i Listevindings vindue vælges ved at betjene tasten **DEL** Ved at klikke på Ikonet, kan De fravælge alle valgte elementer



- Valgte bearbejdningspositioner gemmes i Cache i TNC'ens hukommelse, for at kunne indføre tilsluttende positionsblok med Cyklus-kald i et Klartekst-dialog-program, eller




- Gemme valgte bearbejdningspositioner i en punkt-fil: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse et bibliotek og vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på CAD-filen Alternativt kan De også vælge fil-type



- Bekræft indgivelse: TNC'en gemmer kontur-program i det valgte bibliotek



- Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner: Tryk Ikon ophæv det valgte element og vælg som tidligere beskrevet

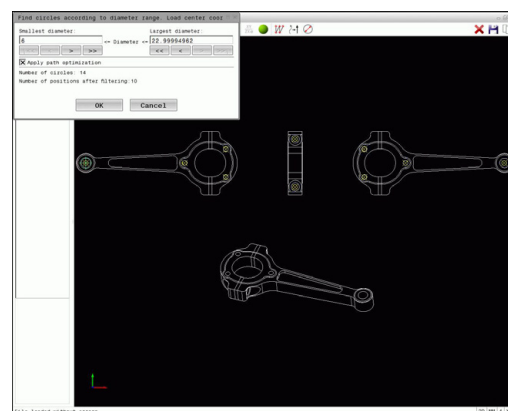


Filterindstilling

Efter at De med hurtigvalg har markeret borepositioner, viser TNC'en et overblændingsvindue, i hvilket der vises til venstre de mindste og til højre de største fundne boringsdiametre. Med knappen nedenunder diametervisningen kan De indstille diameter således, at De kan overtage den ønskede boringsdiameter.

Følgende knapper står til rådighed:

Ikon	Filterindstilling mindste diameter:
	Vis den mindste diameter der er fundet (grundindstilling)
	Vis den næstmindste diameter der er fundet
	Vis den næststørste diameter der er fundet
	Vis den største diameter der er fundet TNC'en sætter filteret for den mindste diameter på den værdi, der er sat for den største diameter
Ikon	Filterindstilling største diameter:
	Vis den mindste diameter der er fundet TNC'en sætter filteret for den største diameter på den værdi, der er sat for den mindste diameter
	Vis den næstmindste diameter der er fundet
	Vis den næststørste diameter der er fundet
	Vis den største diameter der er fundet (grundindstilling)

Værktøjsbanen kan De vise ved at indblænde med Ikon **Vis værktøjsbane**, se "Grundindstilling", Side 260.

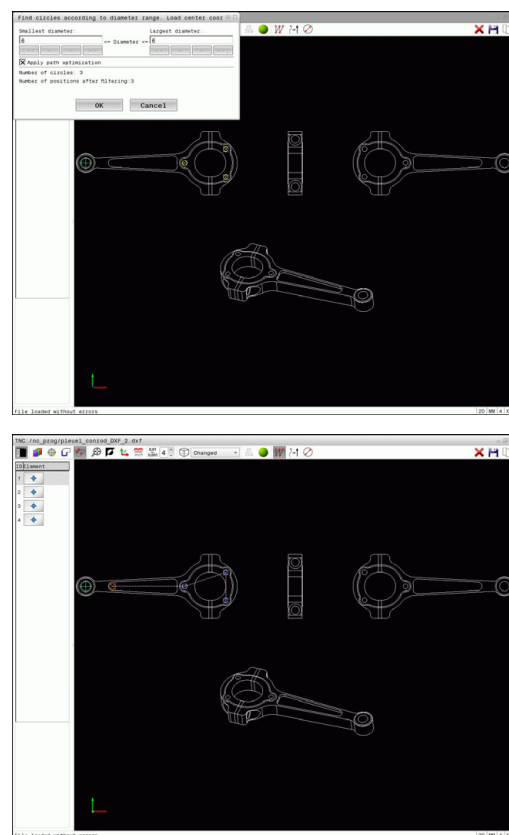


7.3 DXF-Konverter (Option #42)

Elementinformationer

TNC'en viser i elementinformations vindue koordinaterne for bearbejdningsposition, som De sidst har valgt i Lisevisnings vindue eller i grafik vindue pr. muse-klik.

De kan også ændre grafikfremstillingen med musen. Følgende funktioner står til rådighed:

- ▶ For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen.
- ▶ For at forskyde den fremstillede model: Hold midterste muse-taste hhv. muse-hjul trykket og flyt musen.
- ▶ For at forstørre et bestemt område: Med trykket venstre muse-taste markeres område. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørres TNC'en område
- ▶ For at forstørre hhv. formindske et vilkårligt område hurtigere: Drej musehjulet fremad eller bagud.
- ▶ For at sætte tilbage til standardvisning: Tryk Shift-tasten og dobbeltklik med højre musetast. Hvis De kun dobbeltklikker højre musetast, bibeholdes rotationsvinklen.

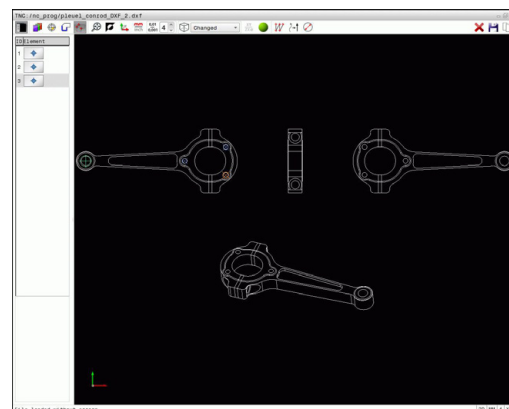

8

**Programmering:
Underprogrammer
og programdel-
gentagelser**

Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser

8.1 Kendetegn for underprogrammer og programdel-gentagelser

8.1 Kendetegn for underprogrammer og programdel-gentagelser

Een gang programmerede bearbejdningsskridt kan De gentage flere gange med underprogrammer og programdel-gentagelser.

Label

Underprogrammer og programdel-gentagelser begynder i bearbejdningsprogrammet med mærket **LBL**, en forkortelse for LABEL (eng. for mærke, kendetegn).

En LABEL indeholder et nummer mellem 1 og 65535 eller et navn defineret af Dem. Hvert LABEL-nummer, hhv. hvert LABEL-navn, må De kun tildele én gang i programmet med tasten **LABEL SET**. Antal af indlæsbare Label-navne er begrænset af den interne hukommelse.




Anvend ikke et LABEL-nummer hhv. et label-navn flere gange!

Label 0 (**LBL 0**) kendetegner en underprogram-ende og må derfor anvendes så ofte det ønskes.

8.2 Underprogrammer

Arbejds måde

- 1 TNC'en udfører et bearbejdnings-program indtil der kommer et underprogram-kald **CALL LBL**
- 2 Fra dette sted afvikler TNC'en det kaldte underprogram indtil der kommer en underprogram-slut **LBL 0**
- 3 Herefter fortsætter TNC'en bearbejdnings-programmet med blokken, der følger efter underprogram-kald **CALL LBL**

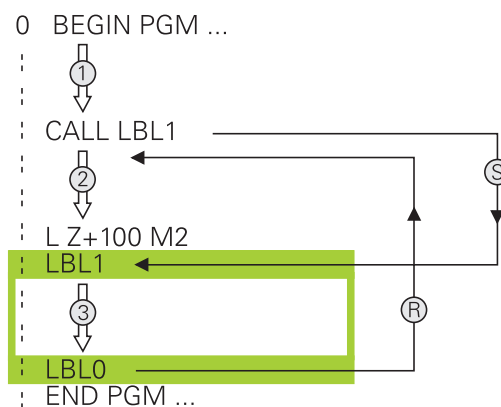

Programmerings-anvisninger

- Et hovedprogram kan indeholde vilkårlig mange underprogrammer
- De kan kalde underprogrammer i vilkårlig rækkefølge så ofte det ønskes.
- Et underprogram må ikke kalde sig selv.
- Programmer underprogrammer efter blok med M2 hhv. M30
- Når underprogrammer i et bearbejdnings-program står før blokken med M2 eller M30, så bliver det uden kald afviklet mindst én gang.

8.2 Underprogrammer

Programmering af et underprogram

LBL
SET

- ▶ Start kendetegn: Tryk tasten **LBL SET**
- ▶ Indlæs underprogram-nummer. Når De vil anvende LABEL-navn: Tryk softkey **LBL-NAME**, for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Indgiv indhold
- ▶ Slut kendetegn: Tryk tasten **LBL SET** og indlæs label-nummer **0**

Kald af et underprogram

LBL
CALL

- ▶ Kalde et underprogram: Tryk tasten **LBL CALL**
- ▶ Indlæs underprogram-nummer på det kaldte underprogram. Når De vil anvende LABEL-navne: Tryk softkey **LBL-NAME**, for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Hvis De vil indlæse nummeret på en string-parameter som mål-adresse: Tryk softkey QS, TNC 'en springer så til Label-navnet, der er angivet i den definerede string-parameter
- ▶ Gentagelser **REP** overfør med Tasten **NO ENT**
Gentagelser **REP** bruges kun ved programdel-gentagelser




CALL LBL 0 er ikke tilladt, da det svarer til kald af et under-program-slut.

8.3 Programdel-gentagelse

Label

Programdel-gentagelser begynder med mærket **LBL**. En programdel-gentagelse afsluttes med **CALL LBL n REPn**.

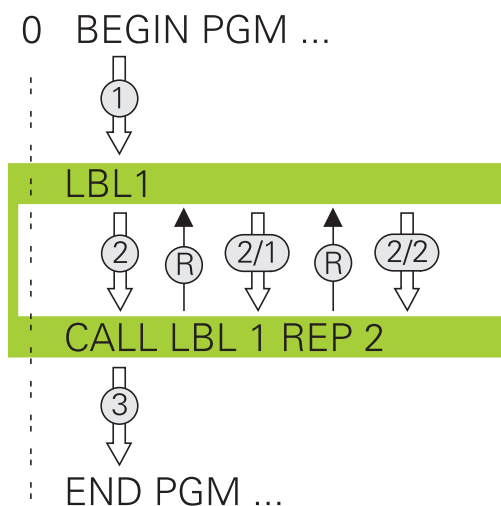

Arbejds måde

- 1 TNC'en udfører bearbejdnings-programmet til enden af programdelen (**CALL LBL n REPn**)
- 2 Herefter gentager TNC'en programdelen mellem den kaldte LABEL og label-kaldet **CALL LBL n REPn** så ofte, De under **REP** har angivet
- 3 Herefter fortsætter TNC'en igen bearbejdnings-programmet.

Programmerings-anvisninger

- De kan gentage en programdel indtil 65 534 gange efter hinanden.
- Programdele bliver af TNC altid udført én gang mere, end der er programmeret gentagelser, da den første gentagelse først starter efter første bearbejdning.

8.3 Programdel-gentagelse

Programmering af programdel-gentagelser

LBL
SET

- ▶ Start kendetegn: Tryk tasten **LBL SET** og indlæs LABEL-nummeret for den programdel der skal gentages. Når De vil anvende LABEL-navn: Tryk softkey **LBL-NAME**, for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Indlæs programdel

Kald af programdel-gentagelse

LBL
CALL

- ▶ Kald programdel: Tryk tasten **LBL CALL**
- ▶ Indlæs programdel-nummer på det kaldte programdel. Når De vil anvende LABEL-navn: Tryk softkey **LBL-NAME** for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Indlæs antal gentagelser **REP**, bekræft med tasten **ENT**.

8.4 Vilkårlig program som underprogram

Oversigt over softkeys

Når De trykker tasten **PGM CALL**, viser TNC'en følgende Softkeys:


Softkey	Funktion
CALL PROGRAM	Program-kald PGM CALL
SELECT DATUM TABLE	Vælg nulpunktstabel med SEL TABLE
SELECT POINT TABLE	Vælg nulpunktstabel med SEL PATTERN
VÆLG KONTUR	Vælg konturprogram med SEL CONTOUR
VÆLG PROGRAM	Vælg program med SEL PGM
VALGTE PROGRAM KALD	Kald sidste fil med CALL SELECTED PGM

Arbejds måde

- 1 TNC'en udfører bearbejdnings-programmet, indtil De kalder et andet program med **CALL PGM**
- 2 Herefter udfører TNC'en det kaldte program indtil dets afslutning.
- 3 Herefter fortsætter TNC'en afviklingen af det kaldte bearbejdnings-program med den blok, som følger efter programkaldet.



Når De vil programmerer variabel programkald i forbindelse med String-Parameter, skal De anvende funktionen **SEL PGM**.

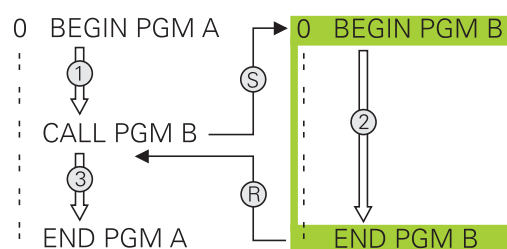

Programmerings-anvisninger

- For at kalde et vilkårligt bearbejdningsprogram, behøver TNC'en ingen Label
- Det kaldte program må ikke indeholde nogen hjælpe-funktion **M2** eller **M30**. Hvis De i det kaldte program har defineret underprogrammer med Labels, så skal De anvende M2 hhv. M30 erstatte ved en spring-funktionen **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99**, for med tvang at overspringe denne programdel
- Det kaldte program må ikke indeholde et kald **CALL PGM** i det kaldende program (endeløs sløjfe)

Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser

8.4 Vilkårlig program som underprogram

Kald af et vilkårligt program som underprogram



Pas på kollisionsfare!

Koordinat-omregninger, som De definerer i det kaldte program og ikke direkte tilbagestillers, bliver grundlæggende også aktive for det kaldende program.



Hvis De kun indlæser program-navnet, skal det i cyklus deklarerede program stå i det samme bibliotek som det kaldende program.

Hvis det kaldte program ikke står i det samme bibliotek som det kaldende program, så indlæser De det komplette stinavn, f.eks. **TNC:\ZW35\SKRUBBE \PGM1.H**

Hvis De vil kalde et DIN/ISO-program, så indlæser De fil-typen .I efter program-navnet.

De kan også kalde et vilkårligt program med cyklus'en **12 PGM CALL**.

Q-parametre virker ved et **PGM CALL** grundlæggende globalt. Vær opmærksom på, at ændringer i Q-parametre i det kaldte program evt. også har indvirkning på det kaldende program

Kald med PGM CALL

Med funktionen **PGM CALL** kalder De et vilkårligt program som underprogram. Styringen bearbejder det kaldte program på stedet, i programmet hvor de har kaldt.

PGM
CALL

- ▶ Vælg funktionen for program-kald: Tryk tasten **PGM CALL**

CALL
PROGRAM

- ▶ Tryk softkey **PROGRAM KALD** : TNC'en starter dialogen for definition af programmet der skal kaldes. Indlæs stinavn med billedskærmstastaturet, eller

FIL
METER

- ▶ tryk softkey **FIL METER** : TNC'en indblænder et udvalgsvindue, med hvilket De kan vælge programmet der skal kaldes, bekræft med tasten **END**

Kald med SEL PGM og CALL SELEVTEDE PGM

Med funktionen **SEL PGM** vælger De et vilkårligt program som underprogram og kalder det et andet sted i programmet. Styringen bearbejder det kaldte program på stedet, i programmet hvor de har kaldt **CALL SELECTED PGM**.

Funktionen **SEL PGM** er også tilladt med String-parameter, så program-kald kan styres dynamisk.

Program vælger De som følger:

- 
 - ▶ Vælg funktionen for program-kald: Tryk tasten **PGM CALL**
- 
 - ▶ Tryk softkey **VÆLG PROGRAM** : TNC'en starter dialogen for definition af programmet der skal kaldes.
- 
 - ▶ Tryk softkey **FIL METER** : TNC'en indblænder et udvalgsvindue, med hvilket De kan vælge programmet der skal kaldes, bekræft med tasten **END**

De kalder det valgte program som følger:

- 
 - ▶ Vælg funktionen for program-kald: Tryk tasten **PGM CALL**
- 
 - ▶ Tryk softkey **KALD VALGTE PROGRAM** : TNC'en kalder med **CALL SELECTED PGM** det sidst valgte program.

8.5 Sammenkædninger**8.5 Sammenkædninger****Sammenkædningsarter**

- Underprogram kald i underprogram
- Programdel-gentagelser i programdel-gentagelse
- Underprogram kald i programdel-gentagelse
- Programdel-gentagelse i underprogram

Sammenkædningsdybde

Sammenkædnings-dybden fastlægger, hvor ofte programdele eller underprogrammer må indeholde yderligere underprogrammer eller programdel-gentagelser.

- Maximal sammenkædnings-dybde for underprogrammer: 19
- Maximale sammenkædningsdybde for hovedprogram-kald: 19, hvorved et **CYCL CALL** virker som et hovedprogram-kald
- Programdel-gentagelser kan De sammenkæde så ofte det ønskes.

Underprogram i underprogram

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17CALL LBL "UP1"	Kald underprogram med LBL UP1
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Sidste programblok i hovedprogram med M2
36 LBL "UP1"	Start af underprogram UP1
...	
39 CALL LBL 2	Underprogram med LBL2 bliver kaldt
...	
45 LBL 0	Slut på underprogram 1
46 LBL 2	Start af underprogram 2
...	
62 LBL 0	Slut på underprogram 2
63 END PGM UPGMS MM	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogrammet UPGMS bliver udført til blok 17.
- 2 Underprogram UP1 bliver kaldt og udført til blok 39.
- 3 Underprogram 2 bliver kaldt og udført til blok 62. Slut på underprogram 2 og tilbagespring til underprogrammet, fra hvilket det blev kaldt
- 4 Underprogram UP1 bliver udført fra blok 40 til blok 45. Slut på underprogram 1UP og tilbagespring i hovedprogram UPGMS.
- 5 Hovedprogram UPGMS bliver udført fra blok 18 til blok 35. Tilbagespring til blok 1 og program-slut.

Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser

8.5 Sammenkædninger

Gentage programdel-gentagelser

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Start af programdel-gentagelse 1
...	
20 LBL 2	Start af programdel-gentagelse 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Programdel-kald med 2 gentagelser
...	
35 CALL LBL 1 REP 1	Programdel mellem denne blok og LBL 1
...	(blok 15) bliver gentaget 1 gange
50 END PGM REPS MM	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogram REPS bliver udført til blok 27
- 2 Programdel mellem blok 27 og blok 20 bliver gentaget 2 gange
- 3 Hovedprogram REPS fortsætter fra blok 28 til blok 35
- 4 Programdel mellem blok 35 og blok 15 bliver gentaget 1 gang (indeholder programdel-gentagelse mellem blok 20 og blok 27)
- 5 Hovedprogram REPS bliver udført fra blok 36 til blok 50. Tilbagespring til blok 1 og program-slut.

Underprogram gentagelse

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Start af programdel-gentagelse 1
11 CALL LBL 2	Underprogram-kald
12 CALL LBL 1 REP 2	Programdel-kald med 2 gentagelser
...	
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Sidste blok i hovedprogrammet med M2
20 LBL 2	Start af underprogram
...	
28 LBL 0	Slut på underprogram
29 END PGM UPGREP MM	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogram UPGREP bliver afviklet til blok 11
- 2 Underprogram 2 bliver kaldt og afviklet
- 3 Programdel mellem blok 12 og blok 10 bliver gentaget 2 gange:
Underprogram 2 bliver gentaget 2 gange
- 4 Hovedprogram UPGREP bliver udført fra blok 13 til blok 19.
Tilbagespring til blok 1 og program-slut.


8.6 Programmerings-eksempler

8.6 Programmerings-eksempler

Eksempel: Konturfræsning med flere fremrykninger

Program-afvikling:

- Værktøjet forpositioneres til overkanten af emnet
- Indlæs fremrykning inkrementalt
- Konturfræsning
- Fremrykning og konturfræsning gentages

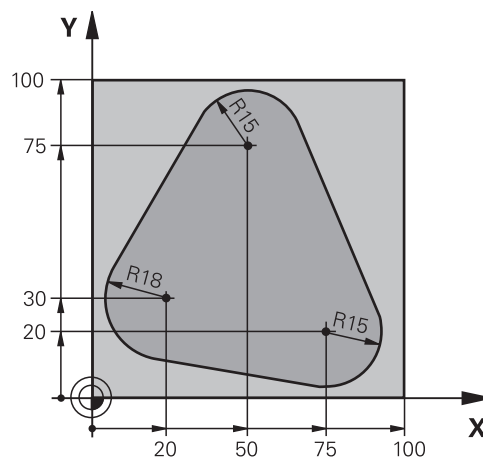


0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Værktøjskald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Forpositionering i bearbejdningsplan
6 L Z+0 R0 FMAX M3	Forpositionering på overkant af emne
7 LBL 1	Mærke for programdel-gentagelse
8 L IZ-4 R0 FMAX	Inkremental dybde-fremrykning (i det fri)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Kørsel til kontur
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Kontur
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Forlade kontur
18 L X-20 Y+0 R0 FMAX	Frikørsel
19 CALL LBL 1 REP 4	Tilbagespring til LBL 1; ialt fire gange
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
21 END PGM PGMWDH MM	

Eksempel: Hulgrupper

Program-afvikling:

- Kør til hulgrupper i hovedprogram
- Boringsgruppe (underprogram 1) kaldt i hovedprogram
- Programmér hulgruppen kun én gang i underprogram 1

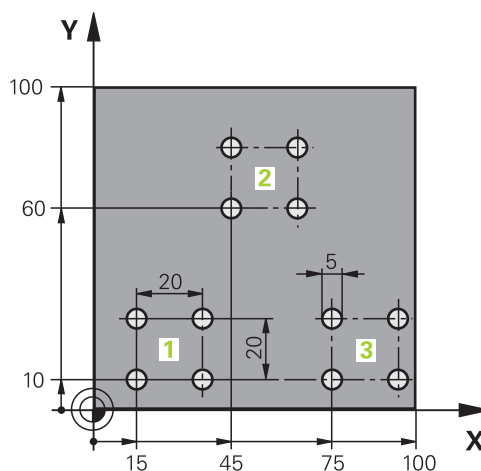


0 BEGIN PGM UP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus-definition boring
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	
Q201=-10 ;DYBDE	
Q206=250 ;TILSPAENDING DYBDE.	
Q202=5 ;INDSTILLINGS-DYBDE	
Q210=0 ;DVAELETID OPPE	
Q203=-+0 ;KOOR. OVERFLADE	
Q204=10 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	
Q211=0.25 ;DVAELETID NEDE	
Q395=0 ;HENF. DYBDE	
6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til startpunkt hulgruppe 1
7 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
8 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 2
9 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
10 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 3
11 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
12 L Z+250 R0 FMAX M2	Slut på hovedprogram
13 LBL 1	Start på underprogram 1: hulgruppe
14 CYCL CALL	Bohrung 1
15 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 2, kald cyklus
16 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 3, kald cyklus
17 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 4, kald cyklus
18 LBL 0	Slut på underprogram 1

19 END PGM UP1 MM

Eksempel: Hulgruppe med flere værktøjer

Program-afvikling:

- Programmere bearbejdnings-cykler i hovedprogram
- Komplet borebillede (underprogram 1) kaldt i hovedprogram
- Boringsgruppe (Underprogram 2), kør til underprogram 1
- Programmér hulgruppen kun én gang i underprogram 2

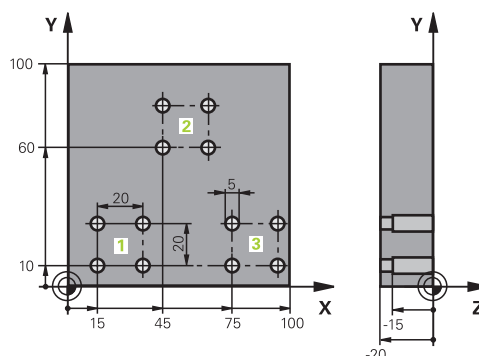

0 BEGIN PGM UP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Værktøjskald centrerbør
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus-definition centrering
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	
Q201=-3 ;DYBDE	
Q206=250 ;TILSPAENDING DYBDE..	
Q202=103 ;INDSTILLINGS-DYBDE	
Q210=0 ;DVAELETID OPPE	
Q203=-+0 ;KOOR. OVERFLADE	
Q204=10 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	
Q211=0.25 ;DVAELETID NEDE	
Q395=0 ;HENF. DYBDE	
6 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede
7 L Z+250 R0 FMAX	
8 TOOL CALL 2 Z S4000	Værktøjskald bor
9 FN 0: Q201 =-25	Ny dybde for boring
10 FN 0: Q202 =+5	Ny fremrykning for boring
11 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede
12 L Z+250 R0 FMAX	
13 TOOL CALL 3 Z S500	Værktøjskald rival

Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser

8.6 Programmerings-eksempler

14 CYCL DEF 201 REIFLING	Cyklus-definition rival
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	
Q201=-15 ;DYBDE	
Q206=250 ;TILSPAENDING DYBDE..	
Q210=0.5 ;DVAELETID NEDE	
Q208=400 ;TILSPAENDING TILBAGE	
Q203=-+0 ;KOOR. OVERFLADE	
Q204=10 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	
15 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Slut på hovedprogram
17 LBL 1	Start på underprogram 1: Komplet borebillede
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til startpunkt hulgruppe 1
19 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 2
21 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 3
23 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
24 LBL 0	Slut på underprogram 1
25 LBL 2	Start på underprogram 2: hulgruppe
26 CYCL CALL	Boring 1 med aktiv bearbejdnings-cyklus
27 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 2, kald cyklus
28 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 3, kald cyklus
29 L IX+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 4, kald cyklus
30 LBL 0	Slut på underprogram 2
31 END PGM UP2 MM	

9

**Programming:
Q-parametre**

Programmering: Q-parametre

9.1 Princip og Funktionsoversigt

9.1 Princip og Funktionsoversigt

Med parametre kan De kun et NC-program definere hele delefamilier, ved i stedet faste numeriske værdier at programmere variable parametre.

Anvend Parameter f.eks. for:

- Koordinatværdier
- Tilspænding
- Omdrejningstal
- Cyklus data


Med parameter kan De også:

- Programmerer konturer, som er bestemt ved matematiske funktioner
- hvor udførelsen af bearbejdnings skridt som er afhængig af logiske betingelser
- FK-programmer gøres variable

Parameter er altid kendetegnet ved bogstaver og tal.

Derved bestemmer bogstaverne parameterart og tallene parameterområdet.

Yderligere funktioner kan De hente fra efterfølgende tabel:

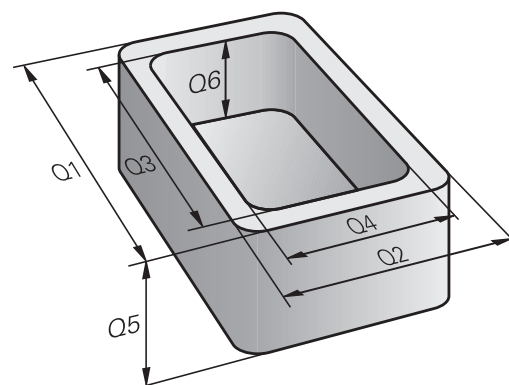

Parameterart	Parameterområde	Betydning
Q-Parameter:		Parameter virker på alle programmer i TNC-hukommelsen
	0 - 30	Parameter for HEIDENHAIN-SL-Cyklus
	31 - 99	Parameter for Bruger
	100 - 199	Parametre for specialfunktioner i TNC'en
	200 - 1199	Parameter for HEIDENHAIN-Cyklus
	1200 - 1399	Parameter for maskinproducent Cyklus eller en tredjepart
	1400 - 1499	Parameter for maskinproducents CALL-aktive Cyklus eller en tredjepart
	1500 - 1599	Parameter for maskinproducents DEF-aktive Cyklus eller en tredjepart
	1600 - 1999	Parameter for Bruger
QL-Parameter		Parameter er kun virksomme lokalt indenfor et program
	0 - 499	Parameter for Bruger
QR-Parameter		Parameter virker varigt (remanent) på alle programmer i TNC-hukommelsen, også efter en strømafbrydelse
	0 - 499	Parameter for Bruger

Yderligere står også til rådighed for Dem **QS**-parametre (**S** står for string), med hvilke De på TNC'en også kan forarbejde tekster.

Parameterart	Parameterområde	Betydning
QS-Parameter		Parameter virker på alle programmer i TNC-hukommelsen
	0 - 99	Parameter for Bruger
	100 - 199	Parameter for systeminformation af TNC'en, som brugeren fra NC-programmer eller fra Cyklus kan læse
	200 - 1199	Parameter for HEIDENHAIN-Cyklus
	1200 - 1399	Parameter, som ved Cyklus fra maskinproducenten eller tredjepart, kan tjene som tilbagemelding i NC-programmer til brugeren
	1400 - 1599	Parameter for maskinproducent Cyklus eller en tredjepart
	1600 - 1999	Parameter for Bruger



Størst mulig sikkerhed for Deres anvendelse opnår De, ved udelukkende at anvende de anbefalede parameterområder i deres NC-programmer.

Vær opmærksom på, at den af HEIDENHAIN anbefalede anvendelse af parameterområder ikke er sikret.

Funktioner fra maskinproducent hhv. tredjepart, kan føre til overlapninger med brugerens NC-program alligevel! Vær opmærksom på dokumentationen fra maskinproducenten hhv. tredjepart.

Programmering: Q-parametre

9.1 Princip og Funktionsoversigt

Programmereringsanvisninger

Q-parameter og talværdier må i et program gerne indlæses blandet.

De kan anvise Q-parametre med talværdier mellem -999 999 999 und +999 999 999. Indlæseområdet er begrænset til maksimalt 16 tegn, heraf indtil 9 før kommaet. Internt kan TNC'en beregne talværdier indtil en højde på 10^{10} .

QS-parametre kan De tildele maksimalt 255 tegn.

 
 
 


TNC'en anviser nogle Q- og QS-parameter automatisk altid de samme data, f.eks. Q-parameteren **Q108** den aktuelle værktøjs-radius, se "Forbelagte Q-parameter", Side 352.

TNC'en lagrer numeriske værdier internt i et binært talformat (Norm IEEE 754). Ved anvendelsen af dette normformat kan nogle decimaltal ikke fremstilles 100% eksakt binært (afrundingsfejl). Vær specielt opmærksom på denne omstændighed, når De, beregnede Q-parameter-indhold ved anvendelse af springkommando eller positionering.

Kald Q-Parameter-Funktionen

Medens De indlæser et bearbejdningsprogram, trykker De tasten Q (i feltet for tal-indlæsning og aksevalg under taste +/-). Så viser TNC'en følgende softkeys:

Softkey	Funktionsgruppe	Side
	Matematiske grundfunktioner	299
	Vinkelfunktioner	301
	Funktion for cirkelberegning	302
	Betingede spring, spring	303
	Øvrige funktioner	307
	Indlæsning af formel	337
	Funktion for bearbejdning af komplekse konturer	Se brugerhåndbogen cykler



Når De definerer eller anviser en Q-parameter, anviser TNC'en softkeys Q, QL og QR. Med disse softkeys vælger De derefter den ønskede parametertype og indlæser i tilslutning hertil parameter-nummeret.

Hvis De har tilsluttet et USB-tastatur, kan De ved tryk på tasten Q direkte åbne dialogen for formelindlæsning.

9.2

Delefamilien – Q-parametreri stedet for talværdier

9.2

Delefamilien – Q-parametreri stedet for talværdier

Anvendelse

Med Q-parameter-funktionen **FN 0: ANVISNING** kan De anwise Q-parametre talværdier. Så sætter De i bearbejdnings-programmet i stedet for talværdier en Q-parameter.

NC-blok eksempel

15 FN 0: Q10=25	Anvisning
...	Q10 indeh. værdien 25
25 L X +Q10	svare til L X +25

For defamilien programmerer De f.eks. de karakteristiske emnemål som Q-parametre.

For bearbejdningen af de enkelte emner anviser De så hver af disse parametre en tilsvarende talværdi.

Eksempel: Cylinder med Q-parameter

Cylinder-radius:

R = Q1

Cylinder-højde:

H = Q2

Cylinder Z1:


Q1 = +30

Q2 = +10

Cylinder Z2:

Q1 = +10

Q2 = +50

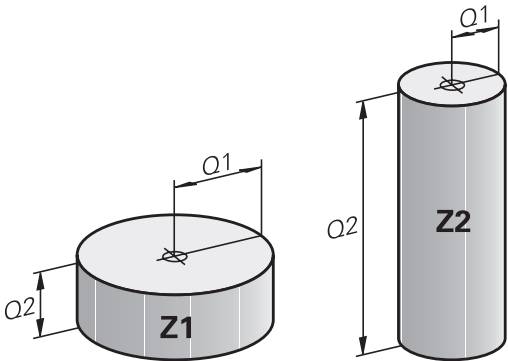

9.3 Beskrive konturen ved matematiske funktioner

Anvendelse

Med Q-parametrene kan De programmere matematiske grundfunktioner i et bearbejdningsprogram:

- ▶ Vælg Q-parameter-funktion: Tryk tasten Q (i feltet for tal-indlæsning, til højre). Softkey-listen viser Q-parameter-funktionen.
- ▶ Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey **GRUNDFUNKT.**. TNC'en viser følgende softkeys:

Oversigt

Softkey	Funktion
	FN 0: ANVISNING f.eks. FN 0: Q5 = +60 Tildel værdi direkte
	FN 1: ADDITION f.eks. FN 1: Q1 = -Q2 + -5 Summen af to værdier og tildele
	FN 2: SUBTRAKTION f.eks. FN 2: Q1 = +10 - +5 Difference mellem to værdier og tildel
	FN 3: MULTIPLIKATION f.eks. FN 3: Q2 = +3 * +3 Produkt mellem to værdier og tildel
	FN 4: DIVISION f.eks. FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2 danne kvotienten af to værdier og tildele Forbudt: Division med 0!
	FN 5: ROD f.eks. FN 5: Q20 = SQRT 4 Roden af et tal sises og tildel Forbudt: Rod af en negativ værdi!

Til højre for "="-tegnet må De indlæse:

- to tal
- to Q-parametre
- eet tal og een Q-parameter

Q-parametrene og talværdierne i ligningen kan De frit indlæse med plus eller minus fortegn.

Programmering: Q-parametre

9.3 Beskrive konturen ved matematiske funktioner

Programmering af grundregnearter

Eksempel 1

-  ▶ Vælg Q-parameter-funktioner: Tryk tasten **Q**
-  ▶ Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey **GRUNDFUNKT.**
-  ▶ Vælg Q-parameter-funktion ANVISNING: Tryk softkey **FN0 X = Y**

Programblokke i TNC'en

16 FN 0: Q5 = +10

17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7

PARAMETER-NR. FOR RESULTET?

-  ▶ **12** Indlæs (nummeret på Q-parameteren) og bekræft med tasten **ENT**

1. VÆRDI ELLER PARAMETER?

-  ▶ **10** indgiv: Q5 talværdien 10 tildeles og bekræft med tasten **ENT**.

Eksempel 2

-  ▶ Vælg Q-parameter-funktioner: Tryk tasten **Q**
-  ▶ Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey **GRUNDFUNKT.**
-  ▶ Vælg Q-parameter-funktion MULTIPLIKATION: Tryk softkey **FN3 X * Y**

PARAMETER-NR. FOR RESULTAT?

-  ▶ **12** Indlæs (nummeret på Q-parameteren) og bekræft med tasten **ENT**

1. VÆRDI ELLER PARAMETER?

-  ▶ **Q5** Indlæs som første værdi og bekræft med tasten **ENT**.

2. VÆRDI ELLER PARAMETER?

-  ▶ **7** Indlæs som anden værdi og bekræft med tasten **ENT**.

9.4 Vinkelfunktion

Definitioner

Sinus: $\sin \alpha = a / c$

Cosinus: $\cos \alpha = b / c$


Tangens: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

Hermed er

- c siden overfor den rette vinkel
- a siden overfor vinklen α
- b den tredje side

Med tangens kan TNC'en fremskaffe vinklen:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

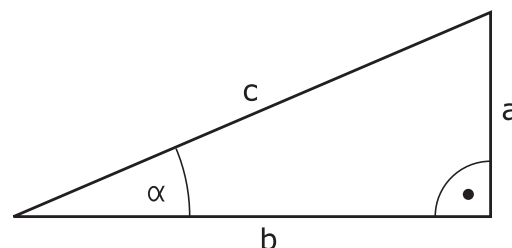

Eksempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Herudover gælder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (med } a^2 = a \times a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Programmering af vinkelfunktioner

Vinkelfunktionerne vises med et tryk på softkey **TRIGONOMETRY**.

TNC viser softkey'erne i tabellen nedenunder.

Softkey	Funktion
FN6 SIN(X)	FN 6: SINUS f. eks. FN 6: Q20 = SIN-Q5 Sinus af en vinkel i Grad (°) bestemmes og tildeles
D7 COS(X)	FN 7: COSINUS f. eks. FN 7: Q21 = COS-Q5 Cosinus af en vinkel i Grad (°) bestemmes og tildeles
FN8 X LEN Y	FN 8: WURZEL AUS QUADRATSUMME f. eks. FN 8: Q10 = +5 LEN +4 længde af to værdier dannes og tildeles
FN13 X ANG Y	FN 13: VINKEL f. eks. FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 Vinkel med arctan af to sider eller sin og cos til vinklen ($0 < \text{Winkel} < 360^\circ$) bestemmes og tildeles

9.5 Cirkelberegning

9.5 Cirkelberegning

Anvendelse

Med funktionen for cirkelberegning kan De ud fra tre eller fire cirkelpunkter lade TNC'en beregne cirkelcentrum og cirkelradius. Beregningen af en cirkel ud fra fire punkter er nøjagtigere.

Anvendelse: Disse funktioner kan De f.eks. anvende, når De med den programmerbare tastfunktion vil bestemme plads og størrelse af en boring på en delkreds.

Softkey	Funktion
	FN 23: CIRKELDATA ved hjælp af tre cirkelpunkter f. eks. FN 23: Q20 = CDATA Q30

Kordinatparrene for tre cirkelpunkter skal være gemt i parameter Q30 og de følgende fem parametre - her altså til Q35.

TNC'en gemmer så cirkelcentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter Q20, Cirkelcentrum for sideaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter Q21 og cirkelradius i parameter Q22.

Softkey	Funktion
	FN 24: CIRKELDATA ved hjælp af fire cirkelpunkter f. eks. FN 24: Q20 = CDATA Q30

Kordinatparrene for fire cirkelpunkter skal være gemt i parameter Q30 og de følgende syv parametre - her altså til Q37.

TNC'en gemmer så cirkelcentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter Q20, Cirkelcentrum for sideaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter Q21 og cirkelradius i parameter Q22.



Pas på, at **FN 23** und **FN 24** ved siden af resultatparameteren også automatisk overskriver de to følgende parametre.

9.6 Hvis/så-beslutning med Q-Parameter

Anvendelse

Ved betingede spring sammenligner TNC'en en Q-parameter med en anden Q-parameter eller en talværdi. Når betingelserne er opfyldt, så fortsætter TNC'en bearbejdnings-programmet med Label, der er programmeret efter betingelsen (Label se "Kendetegn for underprogrammer og programdel-gentagelser", Side 276). Hvis betingelserne ikke er opfyldt, så udfører TNC'en den næste blok.

Hvis De skal kalde et andet program som underprogram, så programmerer De efter Label et program-kald med **PGM CALL**.

Ubetingede spring

Ubetingede spring er spring, hvis betingelser altid (=ubetinget) skal opfyldes, f.eks.

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Anvendte forkortelser og begreber

IF	(engl.):	Hvis
EQU	(eng. equal):	Lig med
NE	(eng. not equal):	ulig
GT	(eng. greater than):	Større end
LT	(eng. less than):	Mindre end
GOTO	(eng. go to):	Gå til
UDEFINERET	(engl. undefined):	Udefineret
DEFINERET	(engl. defined):	Defineret

Programmering: Q-parametre

9.6 Hvis/så-beslutning med Q-Parameter

Programmeringer af betingede spring

Betinget spring-beslutninger vises med et tryk på softkey SPRING. TNC'en viser følgende softkeys:


Softkey	Funktion
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9: HVIS LIG MED, SPRING f. eks. FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25" Når begge værdier eller parameter er ens, så spring til specificeret Label
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9: HVIS UDEFINERET, SPRING f. eks. FN 9: IF +Q1 IS UNDEFINED GOTO LBL "UPCAN25" Når de angivne parameter er udefineret, så spring til specificeret Label
FN9 IF X EQ Y GOTO	FN 9: NÅR DEFINERET, SPRING f. eks. FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25" Når de angivne parameter er defineret, så spring til specificeret Label
FN10 IF X NE Y GOTO	FN 10: HVIS ULIG MED, SPRING f. eks. FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 Når begge værdier eller parameter er ulig, så spring til specificeret Label
FN11 IF X GT Y GOTO	FN 11: HVIS STØRRE, SPRING f. eks. FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5 Hvis første værdi eller parameter er større end anden værdi eller parameter, så spring til specificeret Label
FN12 IF X LT Y GOTO	FN 12: HVIS MINDRE, SPRING f. eks. FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME" Hvis første værdi eller parameter er mindre end anden værdi eller parameter, så spring til specificeret Label

9.7 Kontrollere og ændre Q-parameter


Fremgangsmåde

De kan kontrollere og også ændre Q-parametre i alle driftsarter.

 - ▶ Evt. afbryde en programafvikling (f.eks. tryk på ekstern STOP-taste og softkey **INTERN STOP**) hhv. standse program-testen



- ▶ Kalde Q-parameter-funktioner: Tryk Softkey **Q INFO** hhv. Taste **Q**
- ▶ TNC'en oplister alle parametre og de dertil hørende aktuelle værdier. De vælger med piltasterne eller tasten **GOTO** den ønskede parameter.
- ▶ Hvis De skal ændre værdien, trykker De softkey **EDITER AKTUELLE FELT**, indlæser den nye værdi og bekræfter med tasten **ENT**
- ▶ Hvis De ikke skal ændre værdien, Så trykker De softkey'en **AKTUELLE VÆRDI** eller afslutter dialogen med tasten **END**

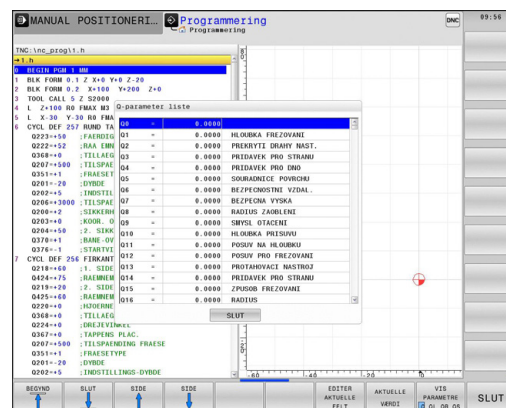

De af TNC'en anvendte cykler eller internt anvendte parametre, er forsynet med kommentarer.

Hvis De vil kontrollere eller vil ændre string-parametre, trykker De softkey **VIS PARAMETER Q QL QR QS**. TNC'en viser så den pågældende parametertype. De tidligere beskrevne funktioner gælder ligeledes.

Programmering: Q-parametre

9.7 Kontrollere og ændre Q-parameter

I alle driftsarter (undtagen driftsart **Programmering**) kan De lade Q-parametre vise også i det yderligere statusbillede.

 
- ▶ Evt. afbryde en programafvikling (f.eks. tryk på ekstern STOP-taste og softkey **INTERN STOP**) hhv. standse program-testen



- ▶ Softkey-liste for billedskærm-opdeling kaldes




- ▶ Vælg billedskærmfremstilling med yderligere status-display: TNC'en viser i den højre billedskærmhalvdel statusformularen **Oversigt**



- ▶ De vælger softkey **STATUS Q-PARAM**



- ▶ De vælger softkey **Q PARAMETER LISTE**: TNC'en åbner et pop-up vindue
- ▶ Definer for hver parameter type (Q, QL, QR, QS) parameternummer, som De vil kontrollerer. Enkelte Q-parameter deler De med et komma. hinanden følgende Q-parameter forbinder De med bindestreg, f.eks. 1,3,200-208. Indlæsningsområdet pr parametertype består af 132 tegn.

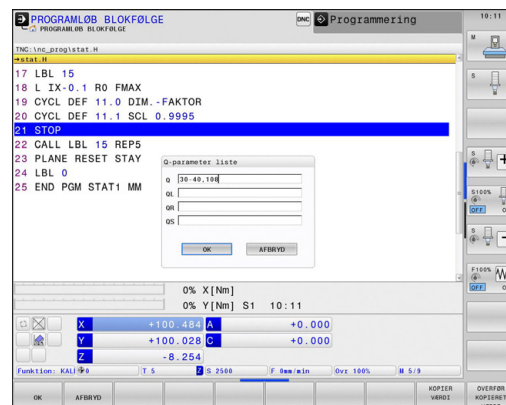

Visnigne i fane **QPARA** indeholder altid 8 ciffer efter komma. Resultatet af $Q1 = \cos 89.999$ viser styringen som eksempel som 0.00001745. Meget store eller meget små værdier viser styringen eksponentielt. Resultatet af $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ viser styringen som $+1.74532925e-08$, hvor e-8 med faktor 10 tilsvare⁻⁸.

9.8 Øvrige funktioner

Oversigt

Øvrige funktioner vises med et tryk på softkey **SPECIEL-FUNKT.**
TNC'en viser følgende softkeys:

Softkey	Funktion	Side
FN14 FEJL=	FN 14: ERROR udlæs fejlmeddelelse	308
FN16 F-PRINT	FN 16: F-PRINT Formateret udlæsning af tekster og Q-parameter-værdier	312
FN18 LÆSE SYS-DATA	FN 18: SYSREAD Læs Systemdata	316
FN19 PLC=	FN 19: PLC Overfør værdier til PLC	325
FN20 VENT PA	FN 20: WAIT FOR NC og PLC synkronisering	325
FN29 PLC LIST=	FN 29: PLC Overfør optil otte værdier til PLC 'en	326
FN37 EXPORT	FN 37: EXPORT eksportere en lokal Q-parameter eller QS-parameter til et kaldende program	326
FN26 ÅBEN TABEL	FN 26: TABOPEN Åbning af frit definerbar tabel	425
FN27 SKRIV TIL TABEL	FN 27: TABWRITE Skrive i en frit definerbare tabeller	425
FN28 LÆS FRA TABEL	FN 28: TABREAD Læs fra en frit definerbare tabel	426

9.8 Øvrige funktioner**FN 14: ERROR - Udlæs fejlmelding**

Med funktionen **FN 14: ERROR** kan De udlæse programstyrede meldinger, som er forud givet af maskinfabrikanten hhv. af HEIDENHAIN: Når TNC'en i programafvikling eller program-test kommer til en blok med **FN 14: ERROR**, så afbryder den og afgiver en melding. I tilslutning hertil må De starte programmet igen. Fejl-numre: se tabel.

Fejl-nummer område	Standard-dialog
0 ... 999	Maskinafhængig dialog
1000 ... 1199	Interne fejlmeldinger (se tabellen)

NC-Blok eksempel

TNC'en skal udlæse en melding, som er gemt med fejl-nummeret 1000

180 FN 14:ERROR = 1000

Af HEIDENHAIN reserverede fejlmeldinger

Fejl-nummer	Tekst
1000	Spindel?
1001	Værktøjsakse mangler
1002	Værktøjs-radius for lille
1003	Værktøjs-radius for stor
1004	Område overskredet
1005	Start-position forkert
1006	DREJNING ikke tilladt
1007	DIM.FAKTOR ikke tilladt
1008	SPEJLNING ikke tilladt
1009	Forskydning ikke tilladt
1010	Tilspænding mangler
1011	Indlæseværdi forkert
1012	Fortegn forkert
1013	Vinkel ikke tilladt
1014	Tastpunkt kan ikke nås
1015	For mange punkter
1016	Indlæsning selvmodsigende
1017	CYCL ukomplet
1018	Plan forkert defineret
1019	Forkert akse programmeret
1020	Forkert omdrejningstal
1021	Radius-korrektur udefineret
1022	Runding ikke defineret
1023	Rundings-radius for stor
1024	Udefineret programstart

Fejl-nummer	Tekst
1025	For høj sammenkædning
1026	Vinkelhenf. mangler
1027	Ingen bearb.-cyklus defineret
1028	Notbredde for lille
1029	Lomme for lille
1030	Q202 ikke defineret
1031	Q202 ikke defineret
1032	Q218 indlæs større Q219
1033	CYCL 210 ikke tilladt
1034	CYCL 211 ikke tilladt
1035	Q220 for stor
1036	Indgiv Q222 større Q223
1037	Q244 indlæs større 0
1038	Q245 ulig Q246 indlæses
1039	Vinkelområde < 360° indlæses
1040	Indlæs Q223 større Q222
1041	Q214: 0 ikke tilladt
1042	Kørselsretning ikke defineret
1043	Ingen nulpunkt-tabel aktiv
1044	Pladsfejl: Midte 1. akse
1045	Pladsfejl: Midte 2. akse
1046	Boring for lille
1047	Boring for stor
1048	Tap for lille
1049	Tap for stor
1050	Lomme for lille: Efterbearbejd 1.A.
1051	Lomme for lille: Efterbearbejd 2.A.
1052	Lomme for stor: Skrottes 1.A.
1053	Lomme for stor: Skrottes 2.A.
1054	Tap for lille: Skrottes 1.A.
1055	Tap for lille: Skrottes 2.A.
1056	Tap for stor: Efterbearbejd 1.A.
1057	Tap for stor: Efterbearbejd 2.A.
1058	TCHPROBE 425: Fejl v. størstemål
1059	TCHPROBE 425: Fejl v. mindstemål
1060	TCHPROBE 426: Fejl v. størstemål
1061	TCHPROBE 426: Fejl v. mindstemål
1062	TCHPROBE 430: Diam. for stor
1063	TCHPROBE 430: Diam. for lille

9.8 Øvrige funktioner

Fejl-nummer	Tekst
1064	Ingen måleakse defineret
1065	Værktøjs-brudtolerance overskr.
1066	Q247 indlæs ulig 0
1067	Indlæs størrelse af Q247 større end 5
1068	Nulpunkt-tabel?
1069	Indlæs fræseart Q351 ulig 0
1070	Reducere gevinddybde
1071	Gennemføre kalibrering
1072	Tolerance overskredet
1073	Blokafvikling aktiv
1074	ORIENTERING ikke tilladt
1075	3DROT ikke tilladt
1076	3DROT aktivere
1077	Indlæs dybden negativt
1078	Q303 Udefineret i målecyklus!
1079	Værktøjsakse ikke tilladt
1080	Beregnete værdi fejlagtig
1081	Målepunkter selvmodsigende
1082	Sikker højde indlæst forkert
1083	Indstiksart selvmodsigende
1084	Bearbejdningscyklus ikke tilladt
1085	Linien er skrivebeskyttet
1086	Sletspån større end dybden
1087	Ingen spidsvinkel defineret
1088	Data selvmodsigende
1089	Not-position 0 ikke tilladt
1090	Indlæs fremrykning ulig 0
1091	Omskiftning Q399 ikke tilladt
1092	Værktøj ikke defineret
1093	Værktøjs-nummer, ikke tilladt
1094	Værktøjs-navn, ikke tilladt
1095	Software-option ikke aktiv
1096	Restore Kinematik ikke mulig
1097	Funktion ikke tilladt
1098	Råemnemål selvmodsigende
1099	Måleposition ikke tilladt
1100	Kinematik-adgang ikke mulig
1101	Målepos. ikke i kørselsområdet
1102	Presetkompensation ikke mulig

Fejl-nummer	Tekst
1103	Værktøjs-radius for stor
1104	Indstikarten ikke mulig
1105	Indstiksvinkel forkert defineret
1106	Åbningsvinkel ikke defineret
1107	Notbredde for stor
1108	Dim.faktorerne ikke ens
1109	Værktøjs-data inkonsistente

9.8 Øvrige funktioner

FN16: F-PRINT – Udlæs tekst og Q-Parameter-værdier formateret

De kan med **FN16: F-PRINT** også fra NC-programmer udlæse vilkårlige meldinger på billedskærmen. Sådanne meldinger bliver af TNC'en vist i et overblændingsvindue.

Med funktionen **FN16: F-PRINT** kan De udlæse Q-parameter-værdier og tekster formateret. Hvis De udlæser værdierne, gemmer TNC'en dataerne i filen, som De definerer i **FN16**-blokken. Den maksimale størrelse af udlæste fil er på 20 KiloByte.

For at udlæse formateret tekst og Q-parameter værdierne, fremstiller De med TNC'ens tekst-editor en tekst-fil, hvori De fastlægger formatet og Q-parametrene der skal udlæses.

Eks. på en tekst-fil, som fastlægger udlæseformat:

```
"MÅLEPROTOKOL SKOVLHJUL-NØGLEPUNKT";
"DATUM: %02d.%02d.%04d",DAY,MONTH,YEAR4;
"UHRZEIT: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"ANTAL MÅLEVÆRDIER: = 1",
"X1 = %9.3LF", Q31;
"Y1 = %9.3LF", Q32;
"Z1 = %9.3LF", Q33;
```

Til fremstilling af tekst-filer indsætter De følgende formateringsfunktioner:

Special tegn	Funktion
""	Fastggelse af udlæseformat for tekst og variable mellem anførselstegn
%9.3LF	Fastlæggelse af format for Q-parameter: 9 pladser før, 3 pladser efter komma, long, floating (Decimaltal)
%S	Format for tekstvariabel
%d	Format for heltal (Integer)
,	Adskillelsetegn mellem udlæseformat og parameter
;	Blok-ende-tegn afslutter en linje
\n	Linjeskift

For at kunne udlæse forskellige informationer med i protokolfilen står følgende funktioner til rådighed:

Nøgleord	Funktion
CALL_PATH	Opgiver stinavnet på NC-programmet, i hvilken FN16-funktionen står. Eksempel: "Måleprogram: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Lukker filen, i hvilken De skriver med FN16. Eksempel: M_CLOSE;
M_APPEND	Vedhænger protokollen ved fornyet udlæsning til den bestående protokol. Eksempel: M_APPEND;
M_APPEND_MAX	Protokollen hænger ved fornyet udgave til eksisterende protokol, indtil det angivne maksimale filstørrelse er overskredet i kilobyte. Eksempel: M_APPEND_MAX20;
M_TRUNCATE	Overskriv protokol ved fornyet udlæsning. Eksempel: M_TRUNCATE;
L_ENGLISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog engelsk
L_GERMAN	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog tysk
L_CZECH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog tjekkisk
L_FRENCH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog fransk
L_ITALIAN	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog italiensk
L_SPANISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog spansk
L_SWEDISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog svensk
L_DANISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog dansk
L_FINNISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog finsk
L_DUTCH	Kun tekst ved dialogspr. Dialogsprog Hollandsk
L_POLISH	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog polsk
L_PORTUGUE	Kun tekst ved dialogspr. Udlæs portugisisk
L_HUNGARIA	Kun tekst ved dialogspr. dialogsprog ungarsk
L_SLOVENIAN	Kun tekst ved dialogspr. slovensk
L_ALL	Udlæse tekst uafhængig af dialogsprog

9.8 Øvrige funktioner

Nøgleord	Funktion
HOURL	Antal timer i sand tid
MIN	Antal minutter i sand tid
SEC	Antal sekunder i sand tid
DAY	Dag i sand tid
MONTH	Måned som tal i sand tid
STR_MONTH	Måned som stringforkortelse i sand tid
YEAR2	Årstal to-cifret i sand tid
YEAR4	Årstal fire-cifret i sand tid

I et bearbejdningsprogram programmerer De FN 16: F-PRINT, for at aktivere udlæsningen:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT
```

TNC'en genererer så filen PROT1.TXT:

MÅLEPROTOKOL SKOVLHJUL-NØGLEPUNKT

DATO: 27.09.2014

Klokken: 08:56:34

ANTAL MÅLEVÆRDIER : = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000



Hvis De flere gange i programmet udlæser den samme fil, så vedhænger TNC'en alle tekster indenfor målfilen efter allerede udlæste tekster.

Når De anvender **FN16** flere gange i programmet, gemmer TNC'en alle tekster i filen, som De har fastlagt ved den første **FN16**-funktion. Udlæsningen af filen sker først, når TNC'en læser blokken **END PGM**, når De trykker NC-stop-tasten eller når De lukker filen med **M_CLOSE**.

I en **FN16**-blok programmeres format-filen og protokol-filen altid med endelsen af filtypen.

Hvis De som stinavn for protokolfilen kun angiver filnavnet, så gemmer TNC'en protokolfilen i biblioteket, i hvilket NC-programmet står med **FN16**-funktionen.

I bruger-parametrene **fn16DefaultPath** og **fn16DefaultPathSim** (program-test) kan De definere en standard-sti for udlæsningen af protokol-filer.

Udlæs meldinger på billedskærm

De kan også benytte funktionen **FN16: F-PRINT**, for at få tilfældige meldinger fra NC-programmet ud i et pop-up vindue på TNC`ens billedskærm. Herved kan man på en enkel måde vise også længere anvisningstekster på et vilkårligt sted i programmet, således at brugeren reagerer på dem. De kan også udlæse Q-parameter-indhold, hvis protokol-beskrivelses-filen indeholder passende anvisninger

For at vise meldingen på TNC-billedskærmen, skal De som navn på protokolfilen udelukkende indlæse **SCREEN:**

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCREEN:

Skulle meldingen have flere linier, end der er vist i overblændingsvinduet, kan De med piltasten blade i overblændingsvinduet.

For at lukke overblændingsvinduet: Tryk tasten **CE**. For at lukke vinduet programstyret programmeres følgende NC-blok:

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCLR:



Hvis De flere gange i programmet udlæser den samme fil, så vedhænger TNC`en alle tekster indenfor målfilen efter allerede udlæste tekster.

Udlæse meldinger eksternt

Med funktionen **FN 16** kan De også gemme protokol-filer eksternt. Angiv navnet på målstien i **FN 16**-funktionen fuldstændigt:

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT



Hvis De flere gange i programmet udlæser den samme fil, så vedhænger TNC`en alle tekster indenfor målfilen efter allerede udlæste tekster.

9.8 Øvrige funktioner

FN 18: SYS-DATUM READ - Læs Systemdata

Med funktionen **FN 18: SYSREAD** kan De læse systemdata og gemme dem i Q-parametre. Valget af systemdata sker med et gruppe-nummer (ID-Nr.), et nummer og evt. med et index.

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Program-info, 10	3	-	Nummer på aktive bearbejdnings-cyklus
	103	Q-parameter-nummer	Relevant indenfor NC-cykler; for forespørgsel, om den under IDX angivne Q-parameter i den tilhørende CYCLE DEF blev angivet explizit.
System-springadresser, 13	1	-	Label, til hvilken der bliver sprunget med M2/M30, istedet for at afslutte det aktuelle program værdi = 0: M2/M30 virker normalt
	2	-	Label til den ved FN14: ERROR med reaktion NC-CANCEL bliver sprunget, istedet for at afbryde programmet med en fejl. Det i FN14-kommandoen programmerede fejlnummer kan læses under ID992 NR14. Værdi = 0: FN14 virker normalt.
	3	-	Label til hvilken der bliver sprunget ved en intern server-fejl (SQL, PLC, CFG), i stedet for at afbryde programmet med en fejl. Værdi = 0: Server-fejl virker normalt.
Maskintilstand, 20	1	-	Aktive værktøjs-nummer
	2	-	Forberedt værktøjs-nummer
	3	-	Aktiv værktøjs-akse 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Programmeret spindelomdrejningstal
	5	-	Aktiv Spindeltilstand: -1=undefiniert, 0=M3 aktiv, 1=M4 aktiv, 2=M5 nach M3, 3=M5 nach M4
	7	-	Geartrin
	8	-	Kølemiddeltilstand: 0=udef, 1=inde
	9	-	Aktiv tilspænding
	10	-	Index for det forberedte værktøj
	11	-	Index for det aktive værktøj
Kanaldata, 25	1	-	Kanalnummer

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Cyklusparameter, 30	1	-	Sikkerheds-afstand aktive bearbejdnings-cyklus
	2	-	Boredybde/Fræsedybde aktive bearbejdnings-cyklus
	3	-	Fremryk-dybde aktive bearbejdnings-cyklus
	4	-	Tilspænding dybdefremryk. aktive bearbejdnings-cyklus
	5	-	Første sidelængde cyklus firkantlomme
	6	-	anden sidelængde cyklus firkantlomme
	7	-	Første sidelængde cyklus not
	8	-	anden sidelængde cyklus not
	9	-	Radius cyklus cirkulær lomme
	10	-	Tilspænding fræsning i aktive bearbejdnings-cyklus
	11	-	Drejeretning i aktive bearbejdnings-cyklus
	12	-	Dvæletid ved aktive bearbejdnings-cyklus
	13	-	Gevindstigning cyklus 17, 18
	14	-	Sletovermål ved aktive bearbejdnings-cyklus
	15	-	Udrømningsvinkel ved aktive bearbejdnings-cyklus
	21	-	Tastvinkel
	22	-	Tastevej
	23	-	Tasttilspænding
Modal tilstand, 35	1	-	Dimension: 0 = absolut (G90) 1 = inkremental (G91)
Data for SQL-tabeller, 40	1	-	Resultatkode for sidste SQL-kommando
Data fra værktøjs-tabellen, 50	1	VRKT.-nr.	Værktøjslængde
	2	VRKT.-nr.	Værktøjsradius
	3	VRKT.-nr.	Værktøjsradius R2
	4	VRKT.-nr.	Overmål værktøjs-længde DL
	5	VRKT.-nr.	Overmål værktøjs-radius DR
	6	VRKT.-nr.	Overmål værktøjs-radius DR2
	7	VRKT.-nr.	Værktøj spærret (0 eller 1)
	8	VRKT.-nr.	Nummer på tvilling-værktøjet

9.8 Øvrige funktioner

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
	9	VRKT.-nr.	Maximal brugstid TIME1
	10	VRKT.-nr.	Maximal brugstid TIME2
	11	VRKT.-nr.	Aktuel brugstid CUR. TIME
	12	VRKT.-nr.	PLC-status
	13	VRKT.-nr.	Maximal skærlængde LCUTS
	14	VRKT.-nr.	Maximal indgangsvinkel ANGLE
	15	VRKT.-nr.	TT: Antal skær CUT
	16	VRKT.-nr.	TT: Slid-tolerance længde LTOL
	17	VRKT.-nr.	TT: Slid-tolerance radius RTOL
	18	VRKT.-nr.	TT: Drejeretning DIRECT (0=positiv/-1=negativ)
	19	VRKT.-nr.	TT: Forskudt plan R-OFFS
	20	VRKT.-nr.	TT: Forskudt længde L-OFFS
	21	VRKT.-nr.	TT: Brud-tolerance længde LBREAK
	22	VRKT.-nr.	TT: Brud-tolerance radius RBREAK
	23	VRKT.-nr.	PLC-værdi
	25	VRKT.-nr.	Taster-midtforskydning sideakse – CALL-OFF ₂
	26	VRKT.-nr.	Spindelvinkel ved kalibrering – CALL-ANG
	27	VRKT.-nr.	Værktøjstype for pladstabel
	28	VRKT.-nr.	Maksimalt omdrejningstal NMAX
	32	VRKT.-nr.	Spidsvinkel TANGLE
	34	VRKT.-nr.	Løft tilladt LIFTOFF (0=nej, 1=ja)
	35	VRKT.-nr.	Slidtolerance-Radius R2TOL
	37	VRKT.-nr.	Tilhørende linje i tastesystem-tabellen
	38	VRKT.-nr.	Tidsstempel for sidste anvendelse
Data fra plads-tabel, 51	1	Plads-nr.	Værktøjs-nummer
	2	Plads-nr.	Specialværktøj: 0=nej, 1=ja
	3	Plads-nr.	Fast plads: 0=nej, 1=ja
	4	Plads-nr.	spærret plads: 0=nej, 1=ja
	5	Plads-nr.	PLC-status
Værktøjs-plads, 52	1	VRKT.-nr.	Pladsnummer P
	2	VRKT.-nr.	Magasinnummer

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Direkte efter TOOL CALL programmerede værdier, 60	1	-	Værktøjs-nummer T
	2	-	Aktive værktøjs-akse 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Spindelomdrejningstal S
	4	-	Overmål værktøjs-længde DL
	5	-	Overmål værktøjs-radius DR
	6	-	Automatisk TOOL CALL 0 = Ja, 1 = Nej
	7	-	Overmål værktøjs-radius DR2
	8	-	Værktøjsindeks
	9	-	Aktiv tilspænding
Direkte efter TOOL DEF programmerede værdier, 61	1	-	Værktøjsnummer T
	2	-	længde
	3	-	Radius
	4	-	Index
	5	-	Værktøjsdata i TOOL DEF programmeret 1 = ja, 0 = nej
Aktiv værktøjs-korrektur, 200	1	1 = uden godtgørelse 2 = med godtgørelse 3 = med godtgørelse og Godtgørelse af TOOL CALL	Aktiv radius
	2	1 = uden godtgørelse 2 = med godtgørelse 3 = med godtgørelse og Godtgørelse af TOOL CALL	Aktiv længde
	3	1 = uden godtgørelse 2 = med godtgørelse 3 = med godtgørelse og Godtgørelse af TOOL CALL	Afrundingsradius R2

9.8 Øvrige funktioner

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Aktiv transformation, 210	1	-	Grunddrejning driftsart manuel
	2	-	Programmeret drejning med cyklus 10
	3	-	Aktiv spejlingsakse
			0: Spejling ikke aktiv
			+1: X-akse spejlet
			+2: Y-akse spejlet
			+4: Z-akse spejlet
			+64: U-akse spejlet
			+128: V-akse spejlet
			+256: W-akse spejlet
			Kombinationer = summen af enkeltakserne
	4	1	Aktiv Dim.faktor X-akse
	4	2	Aktiv Dim.faktor Y-akse
	4	3	Aktiv Dim.faktor Z-akse
	4	7	Aktiv dim.faktor U-akse
	4	8	Aktiv dim.faktor V-akse
	4	9	Aktiv dim.faktor W-akse
	5	1	3D-ROT A-akse
	5	2	3D-ROT B-akse
	5	3	3D-ROT C-akse
	6	-	Transformering af bearbejdningsplan aktiv/ inaktiv (-1/0) i en programafviklings-driftsart
	7	-	Transformering af bearbejdningsplan aktiv/ inaktiv (-1/0) i en manuel driftsart
Aktiv nulpunkt-forskydning, 220	2	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse
		35,5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Kørselsområde, 230	2	1 til 9	Negativ software-endekontakt akse 1 til 9
	3	1 til 9	Positiv software-endekontakt akse 1 til 9
	5	-	Software-endekontakt inde- eller ude: 0 = inde, 1 = ude
Soll-position i REF-system, 240	1	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse
		35,5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse
Aktuelle position i det aktive koordinatsystem, 270	1	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse
		5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse
Fortolkning af koordinater i driftsart, 310	20	1 til 3 (X, Y, Z)	Koordinater henfører sig til: 0 = Diameter, -1 = Radius

9.8 Øvrige funktioner

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Kontakt tastsystem TS, 350	50	1	Tastsystem-type
		2	Linie i tastsystem-tabellen
	51	-	Virksom længde
	52	1	Virksom kugleradius
		2	Afrundingsradius
	53	1	Midtforskydning (hovedakse)
		2	Midtforskydning (sideakse)
	54	-	Vinkel for spindelorientering i grader (midtpunktforskydning)
	55	1	Ilgang
		2	Måletilspænding
	56	1	Maksimal målevej
		2	Sikkerhedsafstand.
	57	1	Spindelorientering muligt: 0=nej, 1=ja
		2	Spindelorientering Vinkel
Bordtastsystem TT	70	1	Tastsystem-type
		2	Linie i tastsystem-tabellen
	71	1	Midtpunkt hovedakse (REF-system)
		2	Midtpunkt sideakse (REF-system)
		3	Midtpunkt sideakse (REF-system)
	72	-	Skive-radius
	75	1	Ilgang
		2	Måletilspænding med stående spindel
		3	Måletilspænding med drejende spindel
	76	1	Maksimal målevej
		2	Sikkerhedsafstand for længdemåling
		3	Sikkerhedsafstand for radiusmåling
	77	-	Spindelomdrejningstal
	78	-	Tastretning

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
Henføringsspunkt fra tastsystem-cyklus, 360	1	1 til 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Sidste henføringsspunkt for en manuel tastsystem-cyklus hhv. sidste tastpunkt fra cyklus 0 uden tasterlængde, men med tasterradiuskorrektur (emne-koordinatsystem)
	2	1 til 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Sidste henføringsspunkt for en manuel tastsystem-cyklus hhv. sidste tastpunkt fra cyklus 0 uden tasterlængde- og -radiuskorrektur (maskinkoordinatsystem)
	3	1 til 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Måleresultat for tastsystem-cyklus 0 og 1 uden tasteradius- og tastelængdekorrektur
	4	1 til 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Sidste henføringsspunkt for en manuel tastsystem-cyklus hhv. sidste tastpunkt fra cyklus 0 uden tasterlængde- og -radiuskorrektur (emne-koordinatsystem)
	10	-	Spindelorientering
Værdi fra den aktive nulpunkt-tabel i det aktive koordinatsystem, 500	Linie	Kolonne	Læse værdier
Basistransformation, 507	Linie	1 til 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Læse basis-transformation fra en preset
Akse-offset, 508	Linie	1 til 9 (X_OFFSETS, Y_OFFSETS, Z_OFFSETS, A_OFFSETS, B_OFFSETS, C_OFFSETS, U_OFFSETS, V_OFFSETS, W_OFFSETS)	Læse akse-offset for en preset
Aktiv preset, 530	1	-	Læse nummeret på den aktive preset
Læse data for det aktuelle værktøj, 950	1	-	Værktøjslængde L
	2	-	Værktøjsradius R
	3	-	Værktøjsradius R2
	4	-	Overmål værktøjs-længde DL
	5	-	Overmål værktøjs-radius DR
	6	-	Overmål værktøjs-radius DR2
	7	-	Værktøj spærret TL 0 = ikke spærret, 1 = spærret
	8	-	Nummer på tvilling-værktøjet RT
	9	-	Maximal brugstid TIME1
	10	-	Maximal brugstid TIME2
	11	-	Aktuel brugstid CUR. TIME
	12	-	PLC-status

9.8 Øvrige funktioner

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer Index		Betydning
	13	-	Maximal skærlængde LCUTS
	14	-	Maximal indgangsvinkel ANGLE
	15	-	TT: Antal skær CUT
	16	-	TT: Slid-tolerance længde LTOL
	17	-	TT: Slid-tolerance radius RTOL
	18	-	TT: Drejeretning DIRECT 0 = positiv, -1 = negativ
	19	-	TT: Forskudt plan R-OFFS
	20	-	TT: Forskudt længde L-OFFS
	21	-	TT: Brud-tolerance længde LBREAK
	22	-	TT: Brud-tolerance radius RBREAK
	23	-	PLC-værdi
	24	-	Værktøjstype TYPE 0 = fræser, 21 = tastsystem
	27	-	Tilhørende linie i tastsystem-tabellen
	32	-	Spids-vinkel
	34	-	Lift off
Tastsystemcykler, 990	1	-	Tilkørselsforhold: 0 = Standardforhold 1 = Virksom radius, sikkerhedsafstand nul
	2	-	0 = tasterovervågning ude 1 = tasterovervågning inde
	4	-	0 = taststift ikke udbøjet 1 = taststift udbøjet
	8	-	Aktuelle spindelvinkel
Bearbejdningsstatus, 992	10	-	Bloksøgning aktiv 1 = ja, 0 = nej
	11	-	Søgephase
	14	-	Nummeret på den sidste FN14-fejl
	16	-	Ægte bearbejdning aktiv 1 = Bearbejdning, 2 = simulering
	31	-	Radiuskorrektur i MDI ved akseparallel kørselsblok tilladt 0 = ikke tilladt, 1 = tilladt

Eksempel: Værdien af den aktive dim.faktor for Z-aksen henvises til Q25

55 FN18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3

FN 19: PLC -overfør værdi til PLC

Denne funktion må De kun anvende i overensstemmelse med Deres maskinfabrikant!

Med funktionen **FN 19: PLC** kan De overføre indtil to talværdier eller Q-parametre til PLC'en.

FN 20: WAIT FOR: - NC og PLC synkronisering

Denne funktion må De kun anvende i overensstemmelse med Deres maskinfabrikant!

Med funktionen **FN 20: WAIT FOR** kan De under programafviklingen gennemføre en synkronisering mellem NC og PLC. NC'en standser afviklingen, indtil betingelsen er opfyldt, som De har programmeret i **FN 20: WAIT FOR**-blokken.

Funktionen **SYNC** kan De altid anvende, når De f.eks. med **FN18: SYSREAD** læser systemdata, som kræves for en synkronisering i sand tid. TNC'en standser så forudregningen og udfører så først den følgende NC-blok, når også NC-programmet faktisk har nået denne blok.

Eksempel: Standse intern forudregning, læse den aktuelle position i X-aksen

32 FN 20: WAIT FOR SYNC

33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1

9.8 Øvrige funktioner

FN 29: PLC - overfør værdi til PLC



Denne funktion må De kun anvende i overensstemmelse med Deres maskinfabrikant!

Med funktionen **FN 29: PLC** kan De overføre indtil otte talværdier eller Q-parametre til PLC'en.

FN 37: EXPORT



Denne funktion må De kun anvende i overensstemmelse med Deres maskinfabrikant!

Funktionen **FN37: EXPORT** behøver De, når De fremstiller egne cykler og skal integrere dem i TNC'en.

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner

Introduktion

Tabeladgange programmerer De med TNC'en med SQL-anvisninger indenfor rammerne af en **transaktion**. En transaktion består af flere SQL-anvisninger, som garanterer en ordnet bearbejdning af tabel-indførslerne.



Tabeller bliver konfigureret af maskinfabrikanten. Herved bliver også navnet og betegnelsen fastlagt, der som parameter for SQL-anvisninger er nødvendige.

Begreber, som bliver anvendt i det følgende:

- **Tabeller:** En tabel består af x spalter og y linier. De bliver gemt som en filer i TNC`ens filstyring og adresseret med sti- og filnavnet (=tabel-navn). Alternativt til adressering med sti- og filnavn kan synonymer anvendes.
- **Spalter:** Antallet og betegnelsen af spalter bliver fastlagt ved konfigureringen af tabellen. Kolonne-betegnelsen bliver ved forskellige SQL-anvisninger anvendt til adressering.
- **Linier:** Antallet af linier er variabelt. De kan tilføje nye linier. Der bliver ingen linie-nummer eller lignende opført. Men De kan udvælge linier på grundlag af deres spalte-indhold (selekttere) At slette linier er kun mulig i tabel-editoren - ikke pr. NC-program.
- **Linie:** En spalte fra en linie.
- **Tabel-indførsel:** Indholdet af en linie
- **Result-set:** Under en transaktion bliver de valgte linier og spalter styret i Result-set. Betragt Result-set som et "mellemlager", der midlertidigt optager mængden af valgte linier og kolonner. (Result-set = eng. resultatmængde).
- **Synonym:** Med dette begreb bliver et navn for en tabel betegnet, der bliver anvendt i stedet for sti- og filnavne. Synonymer bliver fastlagt af maskinfabrikanten i konfigurations-dataerne.

Programmering: Q-parametre

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner

En transaktion

Principielt består en transaktion af aktionerne:

- Adresseres tabel (fil), selektare linier og overføre til Result-set.
- Læse linier fra Result-set, ændre og/eller tilføje nye linier.
- Afslutte transaktion. Ved ændringer/udvidelser bliver linierne fra Result-set overført til tabellen (fil).

Men der er yderligere aktioner nødvendige, for at tabel-indførsler i NC-programmet kan blive bearbejdet og en parallel ændring i samme tabel-linie bliver undgået. Heraf fremkommer følgende


afvikling af en transaktion:

- 1 For hver kolonne, der skal bearbejdes, bliver en Q-parameter specificeret. Q-parameteren bliver tilordnet kolonnen – den bliver bundet (**SQL BIND...**).
- 2 Adresseres tabel (fil), selektare linier og overføre til Result-set. Herudover definerer De, hvilke kolonner i Result-set der skal overtages (**SQL SELECT...**). De kan spærre de valgte linier. Så kan andre processer godt nok gribe til at læse disse linier i tabel-indførslerne men ikke ændre dem. De skal altid så spærre de selektede linier, når der bliver foretaget ændringer (**SQL SELECT ... FOR UPDATE**).
- 3 Læs linje fra Result-sets, ændre og/eller indfør ny linje: - Overfør en linje af resultat-sets til Q-parameteren i Deres NC-program (**SQL FETCH...**) – Forbered ændring i Q-parameteren og overfør til en linje i Result-set (**SQL UPDATE...**) – Forbered nye tabel-linier i Q-parameteren og overdrage som en ny linje i Result-set (**SQL INSERT...**)
- 4 Afslutte transaktion. – Tabel-indførsler er blevet ændret/tilføj: Dataerne bliver overtaget fra Result-set i tabellen (fil). De er nu gemt i filen. Eventuel spærring bliver ophævet, Result-set bliver frigivet (**SQL COMMIT...**). – Tabel-indførsler blev **ikke** ændret/udvidet (kun læsende adgang): Eventuelle spærringer bliver tilbageslillet, Result-set bliver frigivet (**SQL ROLLBACK... UDEN INDEX**).

De kan bearbejde flere transaktioner parallelt med hinanden.



De skal ubetinget lukke en påbegyndt transaktion - også hvis De udelukkende anvender læsende adgang. Kun således er garanteret, at ændringer/udvidelser ikke går tabt, spærringer bliver ophævet og Result-set bliver frigivet.

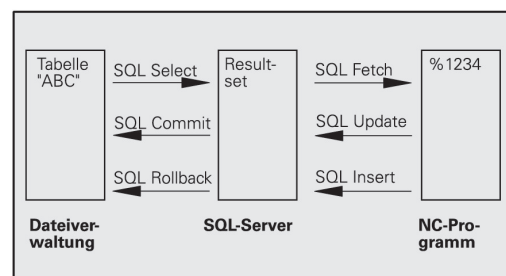

Result-set

De selekterede linier indenfor Resultat-sets bliver begyndt med 0 og opstigende nummereret. Denne nummerering bliver betegnet som **Index**. Ved læse- og skriveadgange bliver Index angivet og så direkte tildelt en linie i Result-set.

Ofte er det fordelagtigt at lægge linierne sorteret indenfor Result-set. Det er muligt ved definition af en tabel-spalte, som indeholder sorteringskriteriet. Yderligere bliver valgt en opstigende eller nedadgående rækkefølge (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

De selekterede linier, som blev overført til Result-set, bliver adresseret med **HANDLE**. Alle følgende SQL-anvisninger anvender Handle som reference til denne mængde valgte linier og spalter.

Ved afslutningen af en transaktion bliver Handle igen frigivet (**SQL COMMIT...** eller **SQL ROLLBACK...**). Den er så ikke mere gyldig.

 
De kan samtidig bearbejde flere Result-sets. SQL-serveren tildeler ved alle Select-anvisninger en ny Handle.

Binde Q-parametre til spalter

NC-programmet har ingen direkte adgang til tabel-indførsler i Result-set. Dataerne skal overføres til Q-parametre. Omvendt bliver dataerne først tilrettelagt i Q-parametrene og så overført til Result-set

Med **SQL BIND ...** fastlægger De, hvilke tabel-kolonner i hvilke Q-parametre der skal dannes. Q-parametrene bliver bundet til kolonnen (tilordnet). Spalter, der ikke er bundet til en Q-parameter, bliver ved læse-/skriveforløb ikke tilgodeset.

Bliver med **SQL INSERT...** en ny tabel-linie genereret, bliver kolonner, som ikke er bundet til en Q-parameter, belagt med default-værdier.



Programmering: Q-parametre

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner

Programmere SQL-anvisninger

 


Denne funktion kan De kun programmere, hvis De har indlæst nøgle-tallet 555343.

SQL-anvisninger programmerer De i driftsart **Programmering**:




- ▶ Tryk tasten **SPEC FCT**



- ▶ Tryk softkey **PROGRAM FUNKTIONER**



 - ▶ Omskifte softkey-liste



- ▶ Vælg SQL-funktioner: Tryk softkey **SQL**
- ▶ Vælg SQL-anvisning pr. softkey (se oversigt) eller tryk softkey **SQL EXECUTE** og programmere SQL-anvisning

Oversigt over softkeys

Softkey	Funktion
	SQL BIND Binde Q-parameter til tabel-kolonne (tilordnes)
	SQL SELECT Vælg Tabellinje
	SQL EXECUTE Programmer Select-anvisning
	SQL FETCH Læs tabel-linjen fra Result-set og gem i Q-parameteren
	SQL ROLLBACK ■ INDEX ikke programmeret: Hidtidige ændringer/udvidelser bortkastes og transaktionen afsluttes. ■ INDEX programmeret: Den indikerede linie bliver bibeholdt i Result-set – alle andre linier bliver fjernet fra Result-set. Transaktionen bliver ikke afsluttet.
	SQL COMMIT Overfør tabel-linjen fra Resultat-set til tabellen og afslut transaktionen.
	SQL UPDATE Aflæg data fra Q-parameteren i en eksisterende tabel-line i Resultat-set
	SQL INSERT Aflæg data fra Q-parameteren i en ny tabel-linje i Resultat-set

SQL BIND

SQL BIND binder en Q-parameter til en tabel-kolonne. SQL-anvisningerne Fetch, Update og Insert udnytter fra denne binding (tilordning) ved dataoverførsel mellem Result-set og NC-program.

En **SQL BIND** uden tabel- og kolonne-navn ophæver bindingen. Bindingen ender senest ved enden af NC-programmet hhv. underprogrammet.



- De kan programmere vilkårligt mange bindinger. Ved læse-/skriveforløb bliver udelukkende de spalter tilgodeset, som blev angivet i select-anvisningen.
- **SQL BIND...** skal **før** Fetch-, Update- eller Insert-anvisninger være programmeret. En select-anvisning kan De programmere uden forudgående bind-anvisning.
- Hvis De i vælg-anvisningen opfører spalter, for hvilke ingen binding er programmeret, så fører det ved læse-/skriveforløb til en fejl (program-afbrydelse).

SQL
BIND

- ▶ **Parameter-nr. for resultat:** Q-parameteren der bliver bundet til tabel-kolonnen (tilordnet).
- ▶ **Datbank: kolonnenavn:** De indlæser tabelnavnet og kolonne-betegnelsen – adskilt med ..
Tabel-Navn: Synonym eller sti- og filnavn for denne tabel. Synonymet bliver indført direkte – sti- og filnavn bliver inkluderet med simple anførselstegn.
Kolonne-betegnelse: Den i konfigurationsdataerne fastlagte betegnelse for tabel-kolonne

binde Q-parameter til tabel-spalte

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"

12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"

13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"

14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

Ophæve binding

```
91 SQL BIND Q881
92 SQL BIND Q882
93 SQL BIND Q883
94 SQL BIND Q884
```

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner

SQL SELECT

SQL SELECT selekterer tabel-linier og overfører dem til Result-set.

SQL-Server gemmer dataerne linievis i Result-set. Linierne bliver begyndt med 0 og fortløbende nummereret Dette linie-nummer, for **INDEX**, bliver anvendt ved SQL-kommandoerne Fetch og Update.

I funktionen **SQL SELECT...WHERE...** angiver De selektions-kriterierne. Hermed kan antallet af linier der skal overføres begrænses. Anvender De ikke denne option, bliver alle linier i tabellen fyldt.

I funktionen **SQL SELECT...ORDER BY...** angiver De sorterings-kriteriet. Den består af spalte-betegnelsen og nøgleordet for opadgående/nedadgående sortering. Anvender De ikke denne option, bliver linierne gemt i en tilfældig rækkefølge.

Med funktionen **SQL SELECT...FOR UPDATE** spærrer De de selekterede linier for andre anvendelser. Andre brugere kan senere læse disse linier, men ikke ændre. De skal ubetinget anvende denne option, hvis De vil foretage ændringer i tabel-indførselen.

Tom Resultat-set: Er ingen linjer til rådighed, som svarer til valg-kriteriet, tilbageleverer SQL-Server'en en gyldig Handle men ingen tabel-indførsler.

SQL
EXECUTE

- ▶ **Parameter-nr for resultat:** Q-parameter for Handle. SQL-serveren leverer Handle for denne med den aktuelle Select-Anvisning selekterede gruppe linier og kolonner.
I fejltilfælde (Selectionen kunne ikke gennemføres) giver SQL-server 1 tilbage. Et "0" betegner en ugyldigt Handle.
- ▶ **Databank: SQL-kommandotekst:** Med følgende elementer:
 - **SELECT** (Password):
Kendetegn for SQL-kommandoer, betegnelser for tabel-kolonne der skal overføres – flere kolonner adskilles med , (se eksempler). For alle her angivne spalter skal Q-parametre være bundet.
 - **FROM** tabel-navn:
Synonym eller sti- og filnavn for denne tabel. Synonymet bliver indført direkte – sti- og tabel-navn bliver indesluttet med simple anførselstegn (se eksempel) SQL-kommandoen, betegnelser for tabel-spalten der skal overføres - flere spalter ved, adskillelse (se eksemplet). For alle her angivne spalter skal Q-parametre være bundet.

Vælg alle tabel-linier

```
11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

...

```
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

Selektion af tabel-linier med option WHERE

...

```
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
WHERE MESS_NR<20"
```

Vælg af tabel-linjer med option WHERE og Q-parameter

...

```
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
WHERE MESS_NR==:'Q11'"
```

Tabel-navn defineret med sti- og filnavn

...

```
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM 'V:\TABLE
\TAB_EXAMPLE' WHERE
MESS_NR<20"
```


- Option:
WHERE valg-kriterier: Et valg-kriterium består af kolonne-betegnelse, betingelser (se tabellen) og sammenligningsværdi. Flere selektions-kriterier forbinder De med logiske OG hhv. ELLER. Sammenligningsværdien programmerer De direkte eller i en Q-parameter. En Q-parameter bliver indledt med : og fastlagt med enkle anførselstegn (se eksempel)
- Option:
ORDNET VED kolonne-beskrivelse **ASC** for stigende sortering, eller **ORDNET VED** kolonne beskrivelse **DESC** for faldende sortering når De ASC eller DESC programmerer, gælder stigende sortering som Default-egenskab. TNC'en lægger de selekterede linier efter den angivne spalte
- Option:
FOR UPDATE (password): De valgte linjer bliver spærret for den skrivende adgang i andre processer.

Betingelse	Programmering
lig	= ==
med	!= <>
mindre	<
mindre eller lig	<=
større	>
større eller lig	>=
Forbinde flere betingelser:	
Logisk OG	AND
Logisk ELLER	OR

SQL FETCH

SQL FETCH læser den med **INDEX** adresserede linie fra Result-set og gemmer tabel-indførsler i den bundne (tilordnede) Q-parameter. Result-set bliver adresseret med **HANDLE**.

SQL FETCH tilgodeser alle spalter, som blev angivet med select-anvisning.

SQL
FETCH

- ▶ **Parameter-Nr for resultat:** Q-Parameter, i hvilken SQL-Server tilbagemelder resultatet:
0: ingen fejl opstået
1: fejl opstået (falsk Handle eller Index for stort)
- ▶ **Databank: SQL-adgangs-ID:** Q-parameter, med hvilken **Handle** for identifikation af Result-sets (se også **SQL SELECT**).
- ▶ **Databank: Index for SQL-resultat:** Linie-nummer indenfor Result-sets. Tabel-indførslerne for denne linie bliver læst og transfereret til den bundne Q-parameter. Angiver De ikke Index, bliver den første linie (n=0) læst.
Linie-nummeret bliver angivet direkte eller De programmerer Q-parameteren, der indeholder Index.

Overføre linie-nummer i Q-parameter

```

11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"

12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"

13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"

14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"

...

20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"

...

30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2

```

Linje-nummer bliver programmeret direkte

```

...

30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX5

```

SQL UPDATE

SQL UPDATE overfører de i Q-parameteren forberedte data i den med **INDEX** adresserede linie i Result-sets. Den bestående linie i Result-set bliver fuldstændigt overskrevet.

SQL UPDATE tilgodeser alle kolonner, der ved Select-anvisningen blev angivet.

SQL
UPDATE

- ▶ **Parameter-Nr for resultat:** Q-Parameter, i hvilken SQL-Server tilbagesender resultat:
0: ingen fejl opstået
1: fejl opstået (falsk Handle, Index for stort, værdiområde over/under eller falsk Dataformat)
- ▶ **Databank: SQL-adgangs-ID:** Q-parameter, med hvilken **Handle** for identifikation af Result-sets (se også **SQL SELECT**).
- ▶ **Databank: Index for SQL-resultat:** Linie-nummer indenfor Result-sets. De i Q-parameteren forberedte tabel-indførsler bliver skrevet i denne linie. Angiver De ikke Index, bliver den første linie (n=0) beskrevet. Linie-nummeret bliver angivet direkte eller De programmerer Q-parameteren, der indeholder Index.

Linie-nummer bliver programmeret direkte

...

40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX5

SQL INSERT

SQL INSERT genererer en ny linje i Resultat-set og overfører de i Q-parameteren forberedte data i den nye linje.

SQL INSERT tilgodeser alle kolonner, som ved Select-anvisning blev angivet – tabel-kolonner, som ikke ved Select-anvisningen blev tilgodeset, bliver beskrevet med default-værdier.

SQL
INSERT

- ▶ **Parameter-Nr for resultat:** Q-Parameter, i hvilken SQL-Server tilbagesender resultat:
0: ingen fejl opstået
1: fejl opstået (falsk Handle, Index for stort, værdiområde over/under eller falsk Dataformat)
- ▶ **Databank: SQL-adgangs-ID:** Q-parameter, med hvilken **Handle** for identifikation af Result-sets (se også **SQL SELECT**).

Overføre linie-nummer i Q-parameter

11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"

12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"

13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"

14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"

...

20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"

...

40 SQL INSERTQ1 HANDLE Q5

Programmering: Q-parametre

9.9 Tabel adgang med SQL-Instruktioner

SQL COMMIT

SQL COMMIT overfører alle i Resultat-set eksisterende linjer tilbage til tabellen. En med **SELECT...FOR UPDATE** fastlagt spærring bliver tilbagestillet.

Den ved anvisning **SQL SELECT** angivne Handle mister sin gyldighed.

SQL
COMMIT

- ▶ **Parameter-Nr for resultat:** Q-Parameter, i hvilken SQL-Server giver tilbagemeldingen:
0: ingen fejl opstået
1: fejl opstået (falsk Handle eller samme indlæsning i kolonne, i denne hvor entydig indlæsning er påkrævet)
- ▶ **Databank: SQL-adgangs-ID:** Q-parameter, med hvilken **Handle** for identifikation af Result-sets (se også **SQL SELECT**).

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
50 SQL COMMITQ1 HANDLE Q5
```

SQL ROLLBACK

Udførelsen af **SQL ROLLBACK** er afhængig af, om **INDEX** er programmeret:

- **INDEX** ikke programmeret: Result-set bliver **ikke** tilbageskrevet i tabellen (eventuelle ændringer/udvidelser går tabt). Transaktionen bliver afsluttet – den ved **SQL SELECT** angivne Handle mister sin gyldighed. Typisk anvendelse: De afslutter en Transaktion med udelukkende læsende adgang.
- **INDEX** programmeret: Den indikerede linie bliver bibeholdt – alle andre linier bliver fjernet fra Result-set. Transaktionen bliver **ikke** afsluttet. En med **SELECT...FOR UPDATE** fastlagt spærring bliver bibeholdt for den indikerede linie – for alle andre linier bliver de tilbagestillet.

SQL
ROLLBACK

- ▶ **Parameter-nr. for resultat:** Q-parameteren, i hvilken SQL-Server tilbagemeldes resultatet:
0: ingen fejl optrådt
1: fejl optrådt (falsk Handle)
- ▶ **Databank: SQL-adgangs-ID:** Q-parameter, med hvilken **Handle** for identifikation af Result-sets (se også **SQL SELECT**).
- ▶ **Databank: Index for SQL-resultat:** Linien, som skal forblive i Result-set. Linie-nummeret bliver angivet direkte eller De programmerer Q-parameteren, der indeholder Index.

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
50 SQL ROLLBACKQ1 HANDLE Q5
```

9.10 Indlæse formel direkte

Indlæsning af formel

Med softkeys kan De indlæse matematiske formler, som indeholder flere regneoperationer, direkte i bearbejdnings-program
De matematiske sammenknytnings-funktioner vises ved tryk på softkey **FORMEL**. TNC'en viser følgende softkeys i flere lister:

Softkey	Link-funktion
	Addition f. eks. $Q10 = Q1 + Q5$
	Subtraktion f. eks. $Q25 = Q7 - Q108$
	Multiplikation f. eks. $Q12 = 5 * Q5$
	Division f. eks. $Q25 = Q1 / Q2$
	klamme om f. eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	Klamme til f. eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	kvadreret værdi (engl. square) f.eks. $Q15 = SQ\ 5$
	Roduddragning (engl. square root) f. eks. $Q22 = SQRT\ 25$
	Sinus til en vinkel f. eks. $Q44 = SIN\ 45$
	Cosinus til en vinkel f. eks. $Q45 = COS\ 45$
	Tangens til en vinkel f. eks. $Q46 = TAN\ 45$
	Ark-Sinus Omvendt funktion af Sinus; vinklen bestemmes ud fra forholdet modkatete/hypotenuse f.eks. $Q10 = ASIN\ 0,75$
	Ark-Cosinus Omvendt funktion af Cosinus; vinklen bestemmes ud fra forholdet tilstødene katete/hypotenuse f.eks. $Q11 = ACOS\ Q40$
	Arkus-tangens Omvendt funktion af tangens; vinklen bestemmes ud fra forholdet modkatete/tilstødende katete f.eks. $Q12 = ATAN\ Q50$

9 Programmering: Q-parametre

9.10 Indlæse formel direkte

Softkey	Link-funktion
	Værdi i potens f. eks. Q15 = 3^3
	Konstant PI (3,14159) f.eks. Q15 = PI
	Naturlig logaritme (LN) til en talrække Basistal 2,7183 f.eks. Q15 = LN Q11
	Beregne logaritmen til et tal, basistal 10 f. eks. Q33 = LOG Q22
	Exponentialfunktion, 2,7183 i n f. eks. Q1 = EXP Q12
	Negation af værdier (multiplicere med -1) f.eks. Q2 = NEG Q1
	Afskære cifre efter komma Integrørtal f.eks. Q3 = INT Q42
	Absolutværdi for en talrække f. eks. Q4 = ABS Q22
	Afskære cifre før et komma Opdele Fraktionering f.eks. Q5 = FRAC Q23
	Kontrollere fortegn for et tal f. eks. Q12 = SGN Q50 Hvis returværdi Q12 = 1, så Q50 >= 0 Hvis returværdi Q12 = -1, så Q50 < 0
	Beregne moduloværdi (divisionsrest) f. eks. Q12 = 400 % 360 resultat: Q12 = 40

Regneregler

For programmering af matematiske formler gælder følgende regler:

Punkt- før stregregning

$$12 \text{ Q1} = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1 Regneskridt $5 * 3 = 15$
- 2 Regneskridt $2 * 10 = 20$
- 3 Regneskridt $15 + 20 = 35$

eller

$$13 \text{ Q2} = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1 Regneskridt 10 kvadrering = 100
- 2 Regneskridt 3 opløft til 3 potens = 27
- 3 Regneskridt $100 - 27 = 73$

Fordelingslov

Sæt fordelingen ved parentesregning

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

9 Programmering: Q-parametre

9.10 Indlæse formel direkte


Indlæse-eksempel

Vinkelberegning med arctan som modstående katete (Q12) og nabo katete (Q13); Resultat Q25 anvises:

Q ▶ Vælg formel-indlæsning: Tryk taste Q og softkey FORMEL, eller brug hurtig start:

FORMEL

Q ▶ Tryk Q-tasten på det ASCII-tastatur.

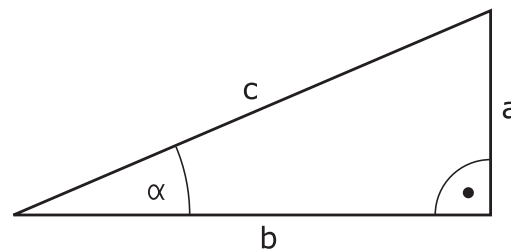

PARAMETER-NR. FOR RESULTAT?

ENT ▶ **25** (Parameter-nummer) indlæses og tryk tasten **ENT**.

▶ Gå videre i softkey-listen og vælg arcus-tangens funktion

ATAN

▶ Gå videre i softkey-listen og åbn parenteser

(

Q ▶ **12** Indlæs (Q-parameter nummer).

▶ Vælg division

/

Q ▶ **13** Indlæs (Q-parameter nummer).

▶ Luk parenteser og afslut formel-indlæsning.

)

END

NC-Blok eksempel

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

9.11 String-Parameter

Funktioner for stringforarbejdning

Stringbearjdning (eng. string = tegnkæde) med **QS**-parameter kan De anvende, for at fremstille variable tegnkæder. Sådanne tegnkæder kan De eksempelvis udlæse med funktionen **FN 16:F-PRINT** , for at fremstille variable protokoller.

En string-parameter kan De tildele en tegnkæde (bogstaver, tal, specialtegn, styretegn og tomme tegn) med en længde på indtil 255 tegn. De tildelte hhv. indlæste værdier kan De med de efterfølgende beskrevne funktioner videre forarbejde og kontrollere. Som ved Q-parameter-programmeringen står ialt 2000 QS-parameter til rådighed for Dem (se "Princip og Funktionsoversigt", Side 294).

I Q-parameter-funktionerne **STRING FORMEL** og **FORMEL** er forskellige funktioner indeholdt for forarbejdningen af string-parametre.

Softkey	Funktioner for STRING FORMEL	Side
STRING	Tildele string-parametre	342
	Sammenkæde string-parametre	342
TOCHAR	Forvandle en numerisk værdi til en string-parameter	343
SUBSTR	Kopiere en delstring fra en String-parameter	344
Softkey	String-funktioner i FORMEL-funktionen	Side
TONUMB	Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi	345
INSTR	Teste en string-parameter	346
STRLEN	Fremskaffe længden af en string-parameter	347
STRCOMP	Sammenligne alfabetisk rækkefølge	348



Når De anvender funktionen **STRING FORMEL** , er resultatet af den gennemførte regneoperation altid en string. Når De anvender funktionen **FORMEL** , er resultatet af den gennemførte regneoperation altid en numerisk værdi.

Programmering: Q-parametre

9.11 String-Parameter

Tildele string-parametre

Før De anvender string-variable, skal De først anvis dem. Hertil anvender De kommandoen **DECLARE STRING**.

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Åben funktionsmenu

STRING
FUNKTIONER

- ▶ Vælg string-funktioner:

DECLARE
STRING

- ▶ Vælg funktion **DECLARE STRING**

NC-Blok eksempel

```
37 DECLARE STRING QS10 ="EMNE"
```

Programmereringsanvisninger

Med sammenkædningsoperatoren (string-parameter || string-parameter) kan De forbinde flere string-parametre med hinanden.

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Åben funktionsmenu

STRING
FUNKTIONER

- ▶ Vælg string-funktioner:

STRING-
FORMEL

- ▶ Vælg funktion **STRING-FORMEL**
- ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den sammenkædede string, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken den **første** delstring er gemt, bekræft med tasten **ENT**: TNC'en viser sammenkædnings-symbolet ||
- ▶ Bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken den **anden** delstring er gemt, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Gentag forløbet, indtil De har valgt alle delstrings der skal sammenkædes, afslut med tasten **END**

Eksempel: QS10 skal indeholde den komplette tekst fra QS12, QS13 og QS14

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Parameter indhold:

- **QS12: Emne**
- **QS13: Status:**
- **QS14: Skrot**
- **QS10: Emne status: skrot**

Programmereringsanvisninger

Med funktionen **TOCHAR** konverterer TNC'en en numerisk værdi til en string-parameter. På denne måde kan De sammenkæde talværdier med stringvariable.

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Åben funktionsmenu

STRING
FUNKTIONER

- ▶ Vælg string-funktioner:

STRING-
FORMEL

- ▶ Vælg funktion **STRING-FORMEL**

TOCHAR

- ▶ Vælg funktionen for forvandling af en numerisk værdi til en string-parameter
- ▶ Indlæs tal eller ønskede Q-parametre, som TNC'en skal forvandle, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Hvis ønsket indlæses antallet af pladser efter kommaet, som TNC'en skal konvertere, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**

Eksempel: Konvertere parameter Q50 til string-parameter QS11, anvend 3 decimalpladser

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

9 Programmering: Q-parametre

9.11 String-Parameter

Programmereringsanvisninger

Med funktionen **SUBSTR** kan De fra en string-parameter udkopiere et definerbart område .

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Åben funktionsmenu

STRING
FUNKTIONER

- ▶ Vælg string-funktioner:

STRING-
FORMEL

- ▶ Vælg funktion **STRING-FORMEL**
- ▶ Indlæs nummeret på parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den kopierede tegnfølge, bekræft med tasten **ENT**

SUBSTR

- ▶ Vælg funktionen for udskæring af en delstring
- ▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, fra hvilken De vil udkopiere delstringen, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Indlæs nummeret på stedet, fra hvilket De vil kopiere delstringen, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Indlæs antallet af tegn, som De vil kopiere, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**



Vær opmærksom på, at det første tegn i en tekstfølge begynder internt på 0. stedet.

Eksempel: Fra string-parameter QS10 bliver fra det tredje sted (BEG2) en fire tegn lang delstring (LEN4) læst

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi

Funktionen **TONUMB** konverterer en string-parameter til en numerisk værdi. Værdien der skal forvandles skal kun bestå af talværdier.



QS-parameteren der skal konverteres må kun indeholde én talværdi, ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.



 
- ▶ Vælg Q-parameter-funktioner



- ▶ Vælg funktion **FORMEL**
- ▶ Indlæs nummeret på parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den numeriske værdi, bekræft med tasten **ENT**



- ▶ Omskifte softkey-liste



- ▶ Vælg funktionen for forvandling af en string-parameter til en numerisk værdi
- ▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, som TNC'en skal konvertere, bekræft med tasten **ENT**
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**

Eksempel: Forvandle en String-parameter QS11 til en numerisk parameter Q82

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```

9 Programmering: Q-parametre

9.11 String-Parameter

Programmereringsanvisninger

Med funktionen **INSTR** kan De teste, om hhv. hvor en string-parameter er indeholdt i en anden string-parameter.

-  ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
-  ▶ Vælg funktion **FORMEL**
▶ Indlæs nummeret på Q-parameteren og bekræft med tasten **ENT**. TNC'en gemmer i parameter stedet, hvor teksten der skal søges begynder
-  ▶ Omskifte softkey-liste
-  ▶ Vælg funktionen for test af en string-parameter
▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, i hvilken teksten der søges er gemt, bekræft med tasten **ENT**
▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, som TNC'en skal gennem søge, bekræft med tasten **ENT**
▶ Indlæs nummeret på stedet, fra hvilket TNC'en skal søge delstringen, bekræft med tasten **ENT**
▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**



Vær opmærksom på, at det første tegn i en tekstfølge begynder internt på 0. stedet.
Hvis TNC'en ikke finder delstringen der søges efter, så gemmer den totallængden af string'en der gennem søges (tællingen begynder her med 1) i resultat-parameteren
Optræder delstringen der søges efter flere gange, så leverer TNC'en det første sted tilbage, der hvor De finder delstringen

Eksempel: QS10 gennem søger på den i parameter QS13 gemte tekst. Begynd søgning fra det tredje sted

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

Fremskaffe længden af en string-parameter

Funktionen **STRLEN** giver længden af teksten, der er gemt i en valgbar string-parameter.

- 
 - ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
- 
 - ▶ Vælg funktion **FORMEL**
 - ▶ Indlæs nummeret på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den stringlængde der skal fremskaffes, bekræft med tasten **ENT**
- 
 - ▶ Omskifte softkey-liste
- 
 - ▶ Vælg funktionen for fremskaffelse af tekstlængden på en string-parameter
 - ▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, fra hvilken TNC'en skal fremskaffe længden, bekræft med tasten ENT
 - ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**

Eksempel: Fremskaffe længden af QS15

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

9.11 String-Parameter

Sammenlign alfabetisk rækkefølge

Med funktionen **STRCOMP** kan De sammenligne den alfabetiske rækkefølge af string-parametre.

-  ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
-  ▶ Vælg funktion **FORMEL**
-  ▶ Indlæs nummer på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme sammenligningsresultatet, bekræft med tasten **ENT**
-  ▶ Omskifte softkey-liste
-  ▶ Vælg funktionen for sammenligning af string-parametre
-  ▶ Indlæs nummeret på de første QS-parametre, som TNC'en skal sammenligne, bekræft med tasten **ENT**
-  ▶ Indlæs nummeret på den anden QS-parameter, som TNC'en skal sammenligne, bekræft med tasten **ENT**
-  ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**



TNC'en giver følgende resultat tilbage:

- **0**: De sammenlignede QS-parameter er identisk
- **-1**: Den første QS-parameter ligger alfabetisk **før** den anden QS-parameter
- **+1**: Den første QS-parameter ligger alfabetisk **efter** den anden QS-parameter

Eksempel: Sammenligne den alfabetiske rækkefølge af QS12 og QS14

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```


Læs Maskinparameter

Med der Funktion **CFGREAD** kan De udlæse maskin-parametre i TNC'en som numeriske værdier eller som strings.

For at kunne læse en maskin-parameter, skal De fremskaffe parameternavnet, parameter-objekt og hvis tilstede gruppennavne og index i konfigurations-editoren i TNC'en:

Symbol	Type	Betydning	Eksempel
	Key	Gruppenavnet på maskin-parameteren (hvis tilstede)	CH_NC
	Entitet	Parameter-objekt (navnet begynder med „Cfg...“)	CfgGeoCycle
	Attribut	Navnet på maskin-parameteren	displaySpindleErr
	Index	Liste-index for en maskin-parameter (hvis tilstede)	[0]



Når De befinder Dem i konfigurations-editoren for bruger-parametre, kan De ændre fremstillingen af den eksisterende parameter. Med standard-indstillingen bliver parameteren vist med korte, forklarende tekster. For at lade det faktiske systemnavn for parameteren vise, trykker De tasten for billedskærm-opdeling og herefter softkey'en **VIS SYSTEMNAVN**. De går frem på samme måde, for igen at komme til standard-billedet.

Før De kan efterspørge en maskin-parameter med funktionen **CFGREAD**, skal De altid definere en QS-parameter med attribut, enhed og kode.

Følgende parametre bliver i dialogen med funktionen CFGREAD forespurgt:

- **KEY_QS**: Gruppenavn (kode for maskin-parameteren)
- **TAG_QS**: Objektnavn (entitet) for maskin-parameteren
- **ATR_QS**: Navnet (attribut) på maskin-parameteren
- **IDX**: Index for maskin-parameteren

9.11

String-Parameter

Læse string for en maskin-parameter

Gem indholdet af en maskin-parameter som string i en QS-parameter:

Q

▶ Tryk Tasten **Q**

STRING-FORMEL

▶ Vælg funktion **STRING-FORMEL**

▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme maskin-parameteren, bekræft med tasten **ENT**

▶ Vælg funktion CFGREAD

▶ Indlæs nummeret på string-parameteren for kode, entitet og attribut, bekræft med tasten **ENT**

▶ Indlæs nummeret for index eller overspring dialogen med NO ENT

▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**

Eksempel: Læse aksebetegnelse for den fjerde akse som string

Parametereindstilling i konfig-editor

DisplaySettings

CfgDisplayData

axisDisplayOrder

[0] til [5]

14 DECLARE STRINGQS11 = ""	Anvise string-parameter for kode
15 DECLARE STRINGQS12 = "CFGDISPLAYDATA"	Anvise string-parameter for entitet
16 DECLARE STRINGQS13 = "AXISDISPLAYORDER"	Anvise string-parameter for parameter navn
17 QS1 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)	Udlæse maskin-parameter

Læse talværdi for en maskin-parameter

Gem værdien for en maskin-parameter som numerisk værdi i en Q-parameter:

- Q

FORMEL

 - ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
 - ▶ Vælg funktion FORMEL
 - ▶ Indlæs nummeret på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme maskin-parameteren, bekræft med tasten **ENT**
 - ▶ Vælg funktion CFGREAD
 - ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren for kode, entitet og attribut, bekræft med tasten **ENT**
 - ▶ Indlæs nummeret for index eller overspring dialogen med NO ENT
 - ▶ Luk parentesudtryk med tasten **ENT** og afslut indlæsningen med tasten **END**

Eksempel: Læs overlappingsfaktor som Q-parameter

Parametereindstilling i konfig-editor

ChannelSettings

CH_NC

CfgGeoCycle

pocketOverlap

14 DECLARE STRINGQ\$11 = "CH_NC"	Anvise string-parameter for kode
15 DECLARE STRINGQ\$12 = "CFGGEOCYCLE"	Anvise string-parameter for entitet
16 DECLARE STRINGQ\$13 = "POCKETOVERLAP"	Anvise string-parameter for parameter navn
17 Q50 = CFGREAD(KEY_Q\$11 TAG_Q\$12 ATR_Q\$13)	Udlæse maskin-parameter

Programmering: Q-parametre

9.12 Forbelagte Q-parameter

9.12 Forbelagte Q-parameter

Q-parametrene Q100 til Q199 er optaget af TNC'en med værdier. Q-parametrene bliver anvist:

- Værdier fra PLC'en
- Angivelser om værktøj og spindel
- Angivesler om driftstilstand
- Måleresultater fra tastsystem-cykler osv.

TNC'en gemmer de vorbelagte Q-parametre Q108, Q114 og Q115 - Q117 i den gældende måleenhed for det aktuelle program.



Forbelagte Q-parametre (QS-parametre) mellem **Q100** og **Q199** (**QS100** og **QS199**) må De i NC-programmer ikke anvende som regneparametre, ellers kan uønskede effekter optræde.

Værdier fra PLC'en: Q100 til Q107

TNC'en bruger parametrene Q100 til Q107, til at overføre værdier i PLC'en til et NC-program

Aktiv værktøjs-radius: Q108

Den aktive værdi af værktøjs-radius bliver anvist Q108. Q108 sammensættes af:

- Værktøjs-radius R (værktøjs-tabel eller **TOOL DEF**-blok)
- Delta-værdi DR fra værktøjs-tabellen
- Delta-værdi DR fra **TOOL CALL**-blokken



TNC'en gemmer den aktive værktøjs-radius også efter en strømafbrydelse.

Værktøjsakse: Q109

Værdien af parameters Q109 er afhængig af den aktuelle værktøjsakse:

Værktøjsakse	Parameterværdi
Ingen værktøjsakse defineret	Q109 = -1
X-akse	Q109 = 0
Y-akse	Q109 = 1
Z-akse	Q109 = 2
U-akse	Q109 = 6
V-akse	Q109 = 7
W-akse	Q109 = 8

Spindeltilstand: Q110

Værdien af parameter Q110 er afhængig af den sidst programmerede M-funktion for spindelen:

M-funktion	Parameterværdi
Ingen spindeltilstand defineret	Q110 = -1
M3: Spindel IND, medurs	Q110 = 0
M4: Spindel IND, modurs	Q110 = 1
M5 efter M3	Q110 = 2
M5 efter M4	Q110 = 3

Kølemiddelforsyning: Q111

M-funktion	Parameterværdi
M8: Kølemiddel IND	Q111 = 1
M9: Kølemiddel UD	Q111 = 0

Overlappingsfaktor: Q112

TNC'en anviser Q112 overlappingsfaktoren ved lommefræsning.

Målangivelser i et program: Q113

Værdien af parameter Q113 afhænger ved sammenkædninger med PGM CALL af programmets målangivelser, der som det første kalder andet program.

Målangivelser for hovedprogram	Parameterværdi
Metrisk system (mm)	Q113 = 0
Tomme-system (inch)	Q113 = 1

Værktøjs-længde: Q114

Den aktuelle værdi af værktøjs-længden bliver anvist Q114.



TNC'en gemmer den aktive værktøjs-længde også efter en strømafbrydelse.

Programmering: Q-parametre

9.12 Forbelagte Q-parameter

Koordinater efter tastning under programafvikling

Parameter Q115 til Q119 indeholder efter en programmeret måling med 3D-tastsystemet koordinaterne for spindelpositionen på tast-tidspunktet. Koordinaterne henfører sig til det henf.punkt, der er aktiv i **Manuel drift**.

Der tages ikke hensyn til længden af taststiften og radius af tastkuglen for disse koordinater.

Koordinatakse	Parameterværdi
X-akse	Q115
Y-akse	Q116
Z-akse	Q117
IV. akse Maskinafhængig	Q118
V. akse Maskinafhængig	Q119

Akt.-Sollværdi-afvigelse ved automatisk værktøjs-opmåling med TT 130

Akt.-Soll-afvigelse	Parameterværdi
Værktøjs-længde	Q115
Værktøjs-radius	Q116

Transformation af bearbejdningsplanet med emne-vinklen: Koordinater beregnet af TNC'en for drejeaksen

Koordinater	Parameterværdi
A-akse	Q120
B-akse	Q121
C-akse	Q122

Måleresultater fra tastsystem-cykler (se også brugerhåndbogen Tastsystem-cykler)

Målte Akt.-værdi	Parameterværdi
Vinkel af en retlinie	Q150
Midten af hovedaksen	Q151
Midten af sideaksen	Q152
Diameter	Q153
Lommens længde	Q154
Lommens bredde	Q155
Længden i den i cyklus valgte akse	Q156
Midteraksens placering	Q157
Vinkel for A-akse	Q158
Vinkel for B-akse	Q159
Koordinater i den i cyklus valgte akse	Q160
Beregnete afvigelse	Parameterværdi
Midten af hovedaksen	Q161
Midten af sideaksen	Q162
Diameter	Q163
Lommens længde	Q164
Lommens bredde	Q165
Målte længde	Q166
Midteraksens placering	Q167
Fremskaffede rumvinkel	Parameterværdi
Drejning om A-aksen	Q170
Drejning om B-aksen	Q171
Drejning om C-aksen	Q172
Emne-status	Parameterværdi
God	Q180
Efterbearbejdning	Q181
Skrottes	Q182

Programmering: Q-parametre

9.12 Forbelagte Q-parameter


Værktøjs-opmåling med BLUM-laser	Parameterværdi
Reserveret	Q190
Reserveret	Q191
Reserveret	Q192
Reserveret	Q193
Reserveret for intern anvendelse	Parameterværdi
Mærker for cykler	Q195
Mærker for cykler	Q196
Mærker for cykler (bearbejdningsskridter)	Q197
Nummeret på den sidst aktive målecyklus	Q198
Status værktøjs-opmåling med TT	Parameterværdi
Værktøj indenfor tolerancen	Q199 = 0.0
Værktøjet er slidt (LTOL/RTOL overskredet)	Q199 = 1.0
Værktøj er brækket (LBREAK/RBREAK overskredet)	Q199 = 2.0

9.13 Programmerings-eksempler

Eksempel: Ellipse

Program-afvikling

- Ellipse-konturen bliver tilnærmet med mange småretliniestykker (kan defineres med Q7). Jo flere beregningsskridtet der er defineret, jo glattere bliver konturen
- Fræseretningen bestemmer de ved Start- og slutvinklen i planet:
 Bearbejdningsretning medurs:
 Startvinkel > Slutvinkel
 Bearbejdningsretning modurs:
 Startvinkel < Slutvinkel
- Der tages ikke hensyn til værktøjs-radius

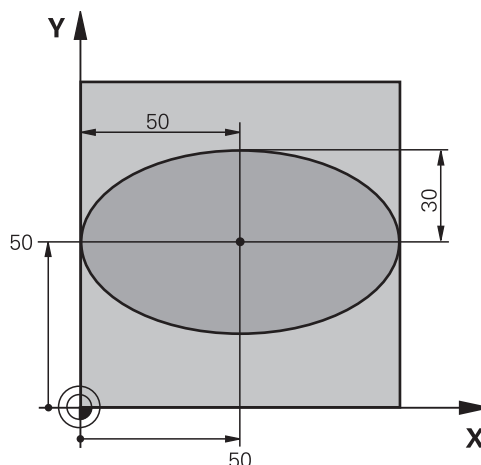

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Midt X-akse
2 FN 0: Q2 = +50	Midt Y-akse
3 FN 0: Q3 = +50	Halvakse X
4 FN 0: Q4 = +30	Halvakse Y
5 FN 0: Q5 = +0	Startvinkel i planet
6 FN 0: Q6 = +360	Slutvinkel i planet
7 FN 0: Q7 = +40	Antal beregnings-skridt
8 FN 0: Q8 = +0	Drejeplan af ellipsen
9 FN 0: Q9 = +5	Fræsedybde
10 FN 0: Q10 = +100	Dybdetilspænding
11 FN 0: Q11 = +350	Fræsetilspænding
12 FN 0: Q12 = +2	Sikkerheds-afstand for forpositionering
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjskald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
18 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
19 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
20 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i centrum af ellipsen
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Beregning af drejeposition i planet
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 -Q5) / Q7	Beregning af vinkelskridt
26 Q36 = Q5	Kopiering af startvinkel

Programmering: Q-parametre


9.13 Programmerings-eksempler

27 Q37 = 0	Fastsættelse af tæller af fræsetrin
28 Q21 = Q3 * COS Q36	Beregning af X-koordinat til startpunkt
29 Q22 = Q4 * SIN Q36	Beregning af Y-koordinat til startpunkt
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Kørsel til startpunkt i planet
31 L Z+Q12 R0 FMAX	Forpositionering af sikkerheds-afstand i spindelaksen
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Auf Bearbeitungstiefe fahren
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 + Q35	Aktualisering af vinkel
35 Q37 = Q37 + 1	Aktualisering af fræsetrin-tæller
36 Q21 = Q3 * COS Q36	Beregning af aktuel X-koordinat
37 Q22 = Q4 * SIN Q36	Beregning af aktuel Y-koordinat
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Kørsel til næste punkt
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja så spring tilbage til LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	Kørsel til sikkerheds-afstand
46 LBL 0	Underprogram-slut
47 END PGM ELLIPSE MM	

Eksempel: Cylinder konkav cylinder med radiusfræser

Program-afvikling

- Programmet fungerer kun med en radiusfræser, Værktøjslængden henfører sig til kuglecentrum
- Cylinder-konturen bliver tilnærmet med mange små retliniestykker (defineres med Q13). Jo flere skridt der er defineret, desto glat-tere bliver konturen
- Cylinderen bliver fræset i længde-fræse- trin (her: Parallelt med Y-aksen)
- Fræseretningen bestemmer de ved Start- og slutvinklen i planet:
 Bearbejdningsretning medurs:
 Startvinkel > Slutvinkel
 Bearbejdningsretning modurs:
 Startvinkel < Slutvinkel
- Der bliver automatisk korrigeret for værktøjs-radius

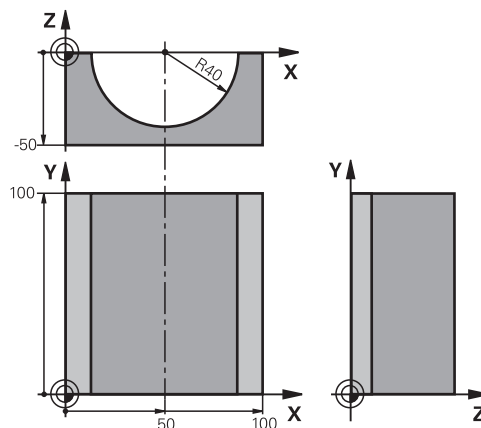

0 BEGIN PGM CYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Midt X-akse
2 FN 0: Q2 = +0	Midt Y-akse
3 FN 0: Q3 = +0	Midt Z-akse
4 FN 0: Q4 = +90	Startvinkel rum (plan Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Slutvinkel rum (plan Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Cylinderradius
7 FN 0: Q7 = +100	Længde af cylinderen
8 FN 0: Q8 = +0	Drejeposition i planet X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Sletspån cylinderradius
10 FN 0: Q11 = +250	Tilspænding dybdefremrykning
11 FN 0: Q12 = +400	Tilspænding fræse
12 FN 0: Q13 = +90	Antal snit
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjskald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
18 FN 0: Q10 = +0	Tilbagestilling af overmål
19 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
20 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut

Programmering: Q-parametre


9.13 Programmerings-eksempler

21 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108	Omregn. af sletspån og værktøj henv. til cylinder-radius
23 FN 0: Q20 = +1	Fastsættelse af tæller af fræsetrin
24 FN 0: Q24 = +Q4	Kopiering af startvinkel rum (plan Z/X)
25 Q25 = (Q5-Q4) / Q13	Beregning af vinkelskridt
26 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i midten af cylinder (X-akse)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Beregning af drejeposition i planet
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Forpositionering i planet i midten af cylinderen
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Forpositionering i spindelaksen
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Pol fastlæggelse i Z/X-planet
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Kør til startpos. i cylinder, indstikning skråt i materialet
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Længdesnit i retning Y+
38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Aktualisering af fræsetrin-tæller
39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Aktualisere rumvinkel
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Spørg om færdig, hvis ja, så spring til slut
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Tilnærmede "Buer" kører til næste længdesnit
42 L Y+0 R0 FQ12	Længdesnit i retning Y-
43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Aktualisering af fræsetrin-tæller
44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Aktualisere rumvinkel
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja så spring tilbage til LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Underprogram-slut
54 END PGM CYLIN	

Eksempel: Konveks kugle med skaftfræser

Program-afvikling

- Programmet fungerer kun med skaftfræser
- Kuglens kontur bliver tilnærmet med mange små retliniestykker (Z/X-plan, defineres med Q14). Jo mindre vinkelskridtet er defineret, desto glattere bliver konturen
- Antallet af kontur-skridt bestemmer De med vinkelskridtet i planet (over Q18)
- Kuglen bliver fræset i 3D-fræsning fra neden og op efter
- Der bliver automatisk korrigeret for værktøjs-radius

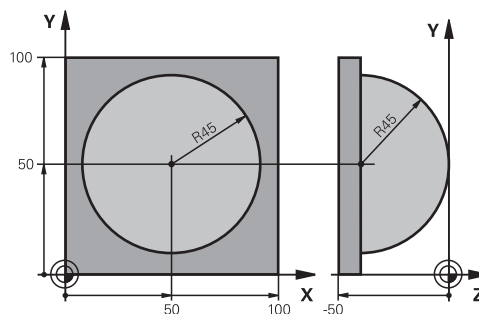

0 BEGIN PGM KUGLE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Midt X-akse
2 FN 0: Q2 = +50	Midt Y-akse
3 FN 0: Q4 = +90	Startvinkel rum (plan Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Slutvinkel rum (plan Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Vinkelskridt i rum
6 FN 0: Q6 = +45	Kugleradius
7 FN 0: Q8 = +0	Startvinkel drejeposition i plan X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Slutvinkel drejeposition i plan X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Vinkelskridt i plan X/Y for skrubning
10 FN 0: Q10 = +5	Sletspån kugleradius for skrubning
11 FN 0: Q11 = +2	Sikkerheds-afstand for forpositionering i spindelakse
12 FN 0: Q12 = +350	Tilspænding fræse
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjskald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
18 FN 0: Q10 = +0	Tilbagestilling af overmål
19 FN 0: Q18 = +5	Vinkelskridt i planet X/Y for sletfræsning
20 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
22 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
23 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	Beregning af Z-koordinat til forpositionering
24 FN 0: Q24 = +Q4	Kopiering af startvinkel rum (plan Z/X)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Korrigeret af kugleradius for forpositionering
26 FN 0: Q28 = +Q8	Kopiering af drejeposition i planet
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Tilgodese overmål ved kugleradius
28 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i centrum af kuglen
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	

Programmering: Q-parametre

9.13 Programmerings-eksempler

32 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Omregning af startvinkel drejeposition i planet
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Forpositionering i spindelaksen
35 CC X+0 Y+0	Fastlæggelse af pol i X/Y-plan for forpositionering
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Forpositionering i planet
37 CC Z+0 X+Q108	Fastlæg.af pol i Z/X-plan, for forskydning af værktøjs-radius
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Kørsel til dybde
39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Tilnærmet "bue" kørsel opad
41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	Aktualisere rumvinkel
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Spørg om buen er færdig, hvis ikke, så tilbage til LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Kørsel til slutvinkel i rum
44 L Z+Q23 R0 F1000	Frikørsel i spindelaksen
45 L X+Q26 R0 FMAX	Forpositionering for næste bue
46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	Aktualisere drejested i planet
47 FN 0: Q24 = +Q4	Tilbagestilte runvinkel
48 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Aktivere nyt drejested
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja, så spring tilbage til LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Underprogram-slut
59 END PGM KUGLE MM	

10

**Programmering:
Hjælpe-funktioner**

Programmering: Hjælpe-funktioner

10.1 Indgiv Yderlig-Funktioner M og STOP

10.1 Indgiv Yderlig-Funktioner M og STOP

Grundlag

Med hjælpe-funktionerne i TNC'en - også kaldet M-funktioner - styrer De

- Programafviklingen, f.eks. en afbrydelse af programafviklingen
- Maskinfunktioner, som ind- og udkobling af spindelomdrejning og kølemiddel
- Baneforholdene for værktøjet



Maskinfabrikanten kan have frigivet hjælpe-funktioner, som ikke er beskrevet i denne håndbog. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

De kan indlæse indtil to hjælpe-funktioner M ved enden af en positionerings-blok eller også indlæse dem i en separat blok. TNC'en viser så dialogen: **Hjælpe-funktion M ?**

Normalt skal De blot indlæse nummeret på hjælpe-funktionen. I specielle tilfælde fordrer dialogen dog, at der indlæses yderligere værdier.

I driftsarterne **manuel drift** und **og og El. håndhjul** indlæser De hjælpe-funktionerne med softkey **M**.



Pas på, at nogle hjælpe-funktioner bliver virksomme ved starten af en positionerings-blok, andre ved enden, uafhængig af rækkefølgen, som de står i den pågældende NC-blok.

Hjælpe-funktioner virker fra den blok, i hvilken de blev kaldt.

Nogle hjælpe-funktioner gælder kun i den blok, i hvilken de er programmeret. Hvis hjælpe-funktionen ikke kun er virksom blokvis, skal De disse i en efterfølgende blok ophæve igen med en separat M-funktion, eller de bliver ophævet automatisk af TNC'en ved enden af programmet.

Indlæsning af hjælpe-funktion i en STOP-blok

En programmeret **STOP**-blok afbryder programafviklingen hhv. program-testen, f.eks. for en værktøjs-kontrol. I en **STOP**-blok kan De programmere en hjælpe-funktion M:

STOP

- ▶ Programmere en programafviklings-afbrydelse:
Tryk tasten **STOP**
- ▶ Indlæs hjælpe-funktion **M**

NC-blok eksempel

87 STOP M6

Yderlig-funktion for programafvikling-kontrol, spindel og kølemiddel 10.2

10.2 Yderlig-funktion for programafvikling-kontrol, spindel og kølemiddel

Oversigt



Maskinproducenten kan have indflydelse på indholdet af de efterfølgende beskrevne Yderlig-Funktioner. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

M	Virkemåde	Virkning på blok -	Start	Ende
M0	Programafviklings STOP Spindel STOP			■
M1	Valgbar Programafvikling STOP muligvis Spindel STOP muligvis Kølemiddel UD (virker ikke i program-test, funktionen bliver fastlagt af maskinproducenten)			■
M2	Programafviklings STOP Spindel STOP Kølemiddel UD Tilbagespring til Blok 1 Slet Statusvisning (afhængig af maskin-parameter clearMode)			■
M3	Spindel IND medurs		■	
M4	Spindel IND modurs		■	
M5	Spindel STOP			■
M6	Værktøjsveksler Spindel STOP Programafvikling STOP			■
M8	Kølemiddel IND		■	
M9	Kølemiddel UD			■
M13	Spindel INDE medurs kølemidd INDE		■	
M14	Spindel IND modurs kølemiddel ind		■	
M30	som M2			■

Programmering: Hjælpe-funktioner


10.3 Yderlig-Funktion for koordinatangivelse

10.3 Yderlig-Funktion for koordinatangivelse

Programmere maskinhenførte koordinater: M91/M92

Målestav-nulpunkt

På målestaven fastlægger et referencemærke positionen for målestavs-nulpunktet.

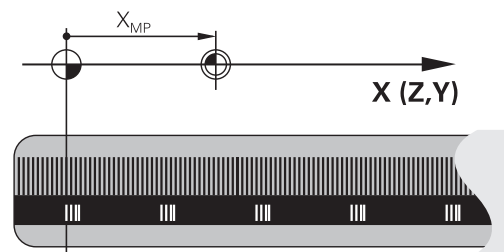

Maskin-nulpunkt

Maskin-nulpunktet behøver De, for

- Sæt kørselsområde-begrænsninger (software-endestop)
- at køre til maskinfaste positioner (f.eks. værktøjsveksel-position)
- at fastlægge et emne-henføringspunkt

I en maskinparameter kan maskinfabrikanten, for hver akse angive afstanden fra målestav-nulpunktet til maskin-nulpunktet.

Standardforhold

Koordinater henfører TNC'en til emne-nulpunktet, se "Henføringspunkt sættes uden 3D-tastesystem", Side 538.

Forhold med M91 - maskin-nulpunkt

Når koordinater i positionerings-blokke skal henføre sig til maskin-nulpunktet, så indlæser De M91 i blokken.



Når De i en M91-blok programmerer inkrementale koordinater, så henfører disse koordinater sig til den sidst programmerede M91-position. Er der i det aktive NC-program ingen M91-position programmeret, så henfører koordinaterne sig til den aktuelle værktøjs-position.

TNC'en kan vise koordinatværdierne henført til maskin-nulpunktet. I status-displayet skifter De koordinat-visningen til REF, se "Statusvisning", Side 78.

Forhold med M92 - maskin-henføringspunkt

Udover maskin-nulpunktet kan maskinfabrikanten fastlægge nok en yderligere maskinfast position (Maskin-henføringspunkt).

Maskinfabrikanten fastlægger for hver akse afstanden til maskin-henføringspunktet fra maskin-nulpunktet (se maskinhåndbogen). Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Hvis koordinaterne i positionerings-blokke skal henføre sig til maskin-henføringspunktet, så indlæser De disse i blokken M92.



Også med M91 eller M92 udfører TNC'en radiuskorrektoren korrekt. Værktøjs-længden bliver dog **ikke** tilgodeset.

Virkemåde

M91 og M92 virker kun i de programblokke, i hvilke M91 eller M92 er programmeret.

M91 og M92 bliver virksomme ved blok-start.


Emne-henføringspunkt

Hvis koordinaterne altid skal henføre sig til maskin-nulpunktet, så kan henføringspunkt-fastlæggelsen for en eller flere akser spærres.

Hvis henføringspunkt-fastlæggelsen er spærret for alle akser, så viser TNC'en ikke mere softkey **FASTSÆT HENF.PKT.** i driftsart

Manuel drift

Billedet viser koordinatsystemer med maskin- og emne-nulpunkt.

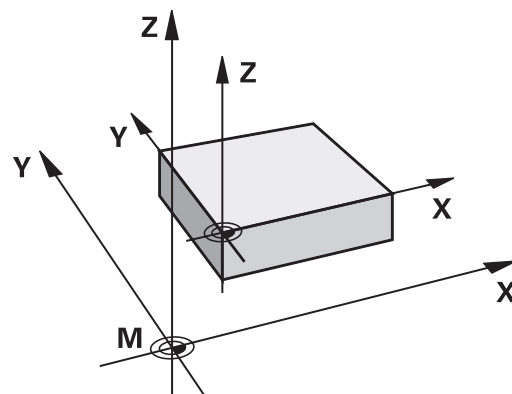**M91/M92 i driftsart program-test**

For også at kunne simulere M91/M92-bevægelser grafisk, skal De aktivere arbejdsrum-overvågningen og lade råemnet vise henført til det fastlagte henføringspunkt, .se "Fremstille råemne i arbejdsrummet ", Side 589.

Programmering: Hjælpe-funktioner

10.3 Yderlig-Funktion for koordinatangivelse

Kør i position i u-transformeret koordinat-system med transformeret bearbejdningsplan: M130

Standardforhold ved transformeret bearbejdningsplan

Koordinater i positionerings-blokke henfører TNC'en til det transformerede koordinatsystem.

Forhold med M130

Koordinater i retlinie-blokke henfører TNC'en ved aktivt, transformeret bearbejdningsplan til det utransformerede koordinatsystem

TNC'en positionerer så (det transformerede) værktøj til de programmerede koordinater i det utransformerede system.



Pas på kollisionsfare!

Efterfølgende positionsblokke hhv. Bearbejdningscykler bliver igen udført i det transformerede koordinat-system, dette kan ved bearbejdningscykler med absolut forpositionering føre til problemer.

Funktionen M130 er kun tilladt, når funktionen transformering af bearbejdningsplan er aktiv.

Virkemåde


M130 er blokvis virksom i retlinie-blokke uden værktøjs-radiuskorrektur.

10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold

Bearbejdning af små konturtrin: M97

Standardforhold

TNC'en indfører ved udvendige hjørner en overgangscirkel. Ved meget små konturtrin vil værktøjet hermed beskadige konturen. TNC'en afbryder på sådanne steder programafviklingen og afgiver fejlmeldingen "værktøjs-radius for stor".

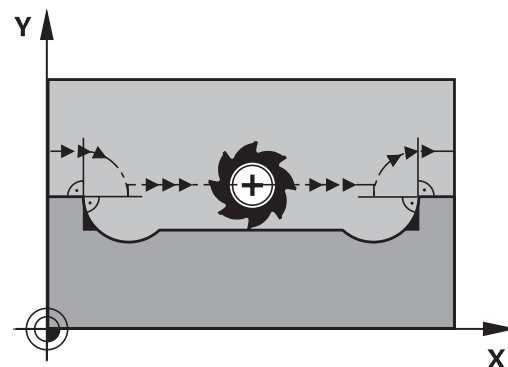


Forhold omkring M97

TNC'en fremskaffer et baneskæringspunkt for konturelementerne – som ved indvendige hjørner – og kører værktøjet over dette punkt. De programmerer M97 i den blok, i hvilken det udvendige hjørnepunkt er fastlagt.



I stedet for **M97** skal De anvende den væsentlig kraftigere funktion **M120 LA**se "Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120 ", Side 373!

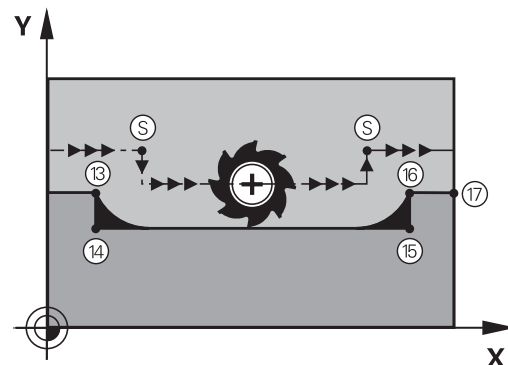

Virkemåde

M97 virker kun i den programblok, i hvilken M97 er programmeret.



Konturhjørner bliver med M97 kun ufuldstændigt bearbejdet. Eventuelt må De efterbearbejde konturhjørner med et mindre værktøj.

NC-blok eksempel

5 TOOL DEF L ... R+20	Stor værktøjsradius
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Kør til konturpunkt 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Bearbejd små kontur trin 13 og 14
15 L IX+100 ...	Kør til konturpunkt 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Bearbejd små konturtrin 15 og 16
17 L X... Y...	Kør til konturpunkt 17


Programmering: Hjælpe-funktioner

10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold

Komplet bearbejdning af åbne konturhjørner: M98


Standardforhold

TNC'en fremskaffer ved indvendige hjørner skæringspunktet for fræsebanen og kører værktøjet fra dette punkt i den nye retning. Hvis konturen på hjørnet er åben, så fører det til en ufuldstændig bearbejdning:

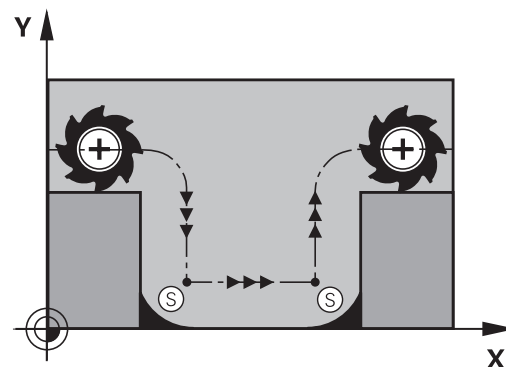

Forhold omkring M98

Med hjælpe-funktion M98 kører TNC'en værktøjet så langt, at alle konturpunkter faktisk bliver bearbejdet:

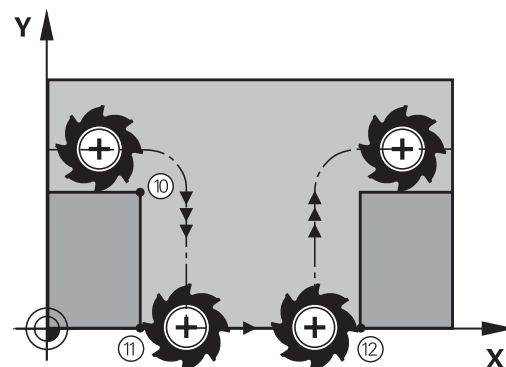

Virkemåde

M98 virker kun i de programblokke, i hvilke M98 er programmeret. M98 er virksom ved blok-slut.

NC-blok eksempel

Kør efter hinanden til konturpunkterne 10, 11 og 12:

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

Tilspændingsfaktor for indstiksbevægelse: M103

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet uafhængig af bevægelsesretningen med den sidst programmerede tilspænding.

Forhold med M103

TNC'en reducerer banetilspændingen, hvis værktøjet kører i negativ retning af værktøjsaksen. Tilspændingen ved kørsel i værktøjsaksen FZMAX bliver udregnet fra den sidst programmerede tilspænding FPROG og en faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Indlæsning af M103

Når De i en positionering-blok indlæser M103, så udfører TNC'en dialogen videre og spørger efter faktoren F.

Virkemåde

M103 bliver virksom ved blok-start.

M103 ophæve: M103 uden faktor programmeres påny



M103 virker også med aktivt transformeret bearbejdningsplan. Tilspændingsreduceringen virker så ved kørsel i negativ retning af den **transformerede** værktøjsakse.

NC-blok eksempel

Tilspænding ved indstikning andrager 20% af plantilspændingen.

...	Virkelige banetilspænding (mm/min):
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500

Programmering: Hjælpe-funktioner

10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold

Tilspænding i millimeter/spindel-omdrejning: M136

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet med den i programmet fastlagte tilspænding F i mm/min.

Forhold omkring M136



I tomme-programmer er M136 i kombination med det nye indførte tilspændings-alternativ FU ikke tilladt.

Med aktiv M136 må spindelen ikke være styring

Med M136 kører TNC'en værktøjet ikke i mm/min men med den i programmet fastlagte tilspænding F i millimeter/spindel-omdrejning. Hvis De ændrer omd.tallet med spindel-override, tilpasser TNC'en automatisk tilspændingen.

Virkemåde

M136 bliver virksom ved blok-start.

M136 ophæver De, idet De programmerer M137.

Tilspændingshastighed ved cirkelbuer: M109/M110/M111

Standardforhold

TNC'en henfører den programmerede tilspændingshastighed til værktøjs-midtpunktsbanen.

Forhold ved cirkelbuer med M109

TNC'en holder ved indvendige og udvendige bearbejdninger tilspændingen for cirkelbuer konstant på værktøjs-skæret.



Pas på, fare for maskine og emne!

Ved meget små udvendige hjørner, forhøjer TNC'en tilspændingen evt. så meget, at værktøjet eller emnet kan blive beskadiget. Undgå **M109** ved små udvendige hjørner.

Forhold ved cirkelbuer med M110

TNC'en holder tilspændingen ved cirkelbuer konstant udelukkende ved en indvendig bearbejdning. Ved en udvendig bearbejdning af cirkelbuer virker ingen tilspændings-tilpasning.



Når De definerer M109 hhv. M110 før kaldet af en bearbejdningscyklus med et nummer større end 200, virker tilspændings-tilpasningen også ved cirkelbuer indenfor denne bearbejdningscyklus. Ved enden eller efter en afbrydelse af en bearbejdningscyklus bliver udgangstilstanden igen fremstillet.

Virkemåde

M109 og M110 bliver virksomme ved blok-start. M109 og M110 tilbagesætter De med M111.

Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120

Standardforhold


Hvis værktøjs-radius er større, end et konturtrin, skal det køres med radiuskorrigering, ellers afbryder TNC'en programafviklingen og viser en fejlmelding. M97 (se "Bearbejdning af små konturtrin: M97", Side 369) forhindrer fejlmeldingen, men fører til en friskæringsmarkering og forskyder yderligere hjørnet.

Ved efterskæring beskadiger TNC'en under visse omstændigheder konturen.

Forhold omkring M120

TNC'en kontrollerer en radiuskorrigeret kontur for efterskæringer og overskæringer og beregner forud værktøjsbanen fra den aktuelle blok. Steder, hvor værktøjet ville beskadige konturen, forbliver ubearbejdet (i billedet vist mørkt). De kan også anvende M120, for at forsyne digitaliseringsdata eller data, som er blevet fremstillet af et eksternt programmerings-system, med værktøjs- radiuskorrektur. Herved kan afvigelse kompenseres for en teoretisk værktøjs-radius.

Antallet af blokke (maximal 99), som TNC'en forudberegner, fastlægger De med LA (eng. **Look Ahead**: Se fremad) efter M120. Jo større antal blokke De vælger, som TNC'en skal forudberegne, desto langsommere bliver blokbejdningen.

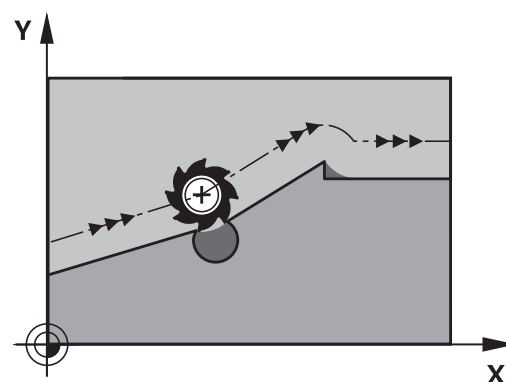

Indlæsning

Hvis De indlæser M120 i en positionerings-blok, så fører TNC'en dialogen for denne blok videre og spørger om antallet af blokke LA den skal forudberegne.

Virkemåde

M120 skal stå i en NC-blok, der også indeholder radiuskorrektoren **RL** eller **RR**. M120 virker fra denne blok indtil De

- ophæver radiuskorrektoren med **R0**
- M120 LA0 programmeres
- M120 uden LA programmeres
- med **PGM CALL** kaldes et andet program
- med cyklus **19** eller med PLANE-funktionen transformeres bearbejdningsplanet

M120 bliver virksom ved blok-start.

10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold

Begrænsninger

- Genindtræden i en kontur efter et eksternt/internt stop må De kun gennemføre med funktionen FREMLØB TIL BLOK N Før De starter blokfremløbet, skal De ophæve M120, ellers afgiver TNC'en en fejlmelding
- Hvis De anvender banefunktionerne **RND** og **CHF**, må blokkene før og efter **RND** hhv. **CHF** kun indeholde koordinater fra bearbejdningsplanet
- Hvis De kører til konturen tangentialt, skal De bruge funktionen APPR LCT; blokken med APPR LCT må kun indeholde koordinater for bearbejdningsplanet.
- Hvis De frakører konturen tangentialt, skal De anvende funktionen DEP LCT; blokken med DEP LCT må kun indeholde koordinater for bearbejdningsplanet.
- Før anvendelsen af de efterfølgende angivne funktioner skal De ophæve M120 og radiuskorrektoren:
 - Cyklus **32** tolerance
 - Cyklus **19** bearbejdningsplan
 - PLANE-funktion
 - M114
 - M128
 - FUNKTION TCPM

Overlejring med håndhjuls-positionering under programafviklingen: M118

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet i programafviklings-driftsarterne som fastlagt i bearbejdnings-programmet.

Forhold med M118

Med M118 kan De under programafviklingen gennemføre manuelle korrekturer med håndhjulet. Hertil programmerer De M118 og indlæser en aksespecifik værdi i X, Y og Z i mm.



Funktionen håndhjulsoverlejring med M118 er i forbindelse med kollisionsovervågning kun mulig i standset tilstand. For at kunne bruge M118 uden begrænsninger skal De fravælge DCM enten med softkey i menuen kollisionsovervågning (DCM), eller aktivere en kinematik uden kollisionkrop (CMOs)

Indlæsning

Hvis De indlæser M118 i en positionerings-blok, så fører TNC'en dialogen videre og spørger efter de aksespecifikke værdier. Benyt de orange farvede aksetaster eller ASCII-tastaturet for koordinat-indlæsning.

Virkemåde

Håndhjuls-positionering ophæver De, idet De påny programmerer M118 uden koordinat-indlæsning.

M118 bliver virksom ved blok-start.

NC-blok eksempel

Under programafviklingen skal kunne køres med håndhjulet i bearbejdningsplanet X/Y med ± 1 mm og i drejeaksen B med $\pm 5^\circ$ fra den programmerede værdi:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 virker i et transformeret koordinatsystem, når De aktiverer transformationen af bearbejdningsplanet for manuel drift. Hvis bearbejdningsplanet transformering er inaktiv for den manuelle drift, virker det originale koordinatsystem.

M118 virker også i driftsart positionering med manuel indlæsning!

Virtuel værktøjsakse VT

Maskinfabrikanten skal have tilpasset TNC
en for denne funktion Vær opmærksom på
maskinhåndbogen!

Med den virtuelle værktøjsakse kan De på svinghoved-maskiner også kører, i retning af et skråstille emne, med håndhjul. For at kører i den virtuelle værktøjsakseretning, vælger De på deres håndhjul aksens VT, se "Kør med elektronisk håndhjul", Side 514. Med Håndhjul HR 5xx, kan de muligvis direkte vælge den virtuelle akse med den orange VI tast (se maskinhåndbogen).

I forbindelse med funktionen M118, kan De også udføre en håndhjuls-overvejring i den i øjeblikket aktive værktøjs-akseretning. Dertil skal De mindst i funktionen M118 definere spindelaksen i den tilladte kørselsretning (f.eks. M118 Z5) og vælge på håndhjul akse VT.

Kørsel væk fra konturen i værktøjsakse-retning: M140

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet i driftsarterne PROGRAMLØB ENKELBLOK og PROGRAMLØB BLOKFØLGE som fastlagt i bearbejdnings-programmet.

Forhold omkring M140

Med M140 MB (move back) kan De køre væk fra konturen på en indlæsbar vej i retning af værktøjsaksen.

Indlæsning

Når De i en positionerings-blok indlæser M140, så fortsætter TNC'en dialogen og spørger efter vejen, som værktøjet skal køre væk fra konturen på. De indlæser den ønskede vej, som værktøjet skal køre væk fra konturen på eller de trykker softkey MB MAX, for at køre til kanten af kørselsområdet.

Yderligere er en tilspænding programmerbar, med hvilken værktøjet kører den indlæste vej. Hvis De ingen tilspænding indlæser, kører TNC'en den programmerede vej i ilgang.

Virkemåde

M140 virker kun i den programblok, i hvilken M140 er programmeret.

M140 bliver virksom ved blok-start.

NC-blok eksempel

Blok 250: Kør værktøjet 50 mm væk fra konturen

Blok 251: Kør værktøjet til kanten af kørselsområdet

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



M140 virker også når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiv. Ved maskiner med drejehoved så kører TNC'en værktøjet i det transformerede system.

Med **M140 MB MAX** kan De kun frikøre i positiv retning .

Før **M140** defineres grundlæggende et værktøjs-kald med værktøjs-akse, ellers er kørselsretningen ikke defineret.



Pas på kollisionsfare!

Når De vil ændre, med hjælp af funktionen Håndhjuloverlejring **M118** , position af en drejeakse og efterfølgende udfører med **M140** , ignorerer TNC'en tilbagetrækningens bevægelsen den overlejrrede værdi.

Dermed kan maskiner med drejeakse i hovedet undgå uønskede bevægelser hhv. kollision.

**Pas på kollisionsfare!**

Ved **M140 MB MAX** og samtidig mulig kollisionsovervågning (Option#40 aktiv og kinematik med defineret kollisionskrop valgt) slutter tilbagetrækning af værktøj om nødvendigt på kanten af kørselsområdet, ellers lige før en truende kollision. En anerkendt kollision fører ved denne konstellation ikke til fejlmeddelelse, i stedet fortsætter TNC'en NC-programmet fra denne position. Derved kan uventede bevægelser hhv. kollisioner med emnet undgås.

Anvender De i forbindelse med kollisionsovervågning **M140** udelukkende med talværdier.

Kontroller i driftsart **PROGRAMLØB ENKELBLOK**, om den faktiske afstand for en kollisionsfri kørsel af NC-program er tilladt.

Når De benytter **M140 MB MAX**, skal De vælge kinematik uden defineret kollisionskrop. Vær opmærksom på, at en kinematik uden defineret kollisionskrop er kollisionsovervågning **ikke** muligt!

Undertrykke tastsystem-overvågning: M141

Standardforhold

TNC'en afgiver ved udbøjet taststift en fejlmelding, såsnart De vil køre en maskinakse .

Forhold omkring M141

TNC'en kører så også maskinakserne, når tastsystemet er udbøjet. Denne funktion er nødvendig, hvis De skriver en egen målecyklus i forbindelse med målecyklus 3, for igen at kunne frikøre tastsystemet efter udbøjningen med en positioneringsblok.



Pas på kollisionsfare!

Når De indsætter funktion M141, så skal De være opmærksom på, at De frikører tastsystemet i den rigtige retning.

M141 virker kun ved kørselsbevægelser med retlinie-blokke.

Virkemåde

M141 virker kun i den programblok, i hvilken M141 er programmeret.

M141 bliver virksom ved blok-start.

Slette grunddrejning: M143

Standardforhold

Grunddrejningen forbliver virksom sålænge, indtil den bliver tilbagesluttet eller bliver overskrevet med en ny værdi.

Forhold omkring M143

TNC'en sletter en programmeret grunddrejning i NC-programmet.



Funktionen **M143** er ved et blokforløb ikke tilladt.

Virkemåde

M143 virker kun i den programblok, i hvilken M143 er programmeret.

M143 bliver virksom ved blok-start.

Programmering: Hjælpe-funktioner

10.4 Yderlig-Funktion for baneforhold

Løfter værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148

Standardforhold

TNC'en standser alle kørselsbevægelser ved et NC-stop. Værktøjet bliver stående afbrydelsespunktet.

Forhold ved M148



Funktionen M148 skal være frigivet af maskinfabrikanten. Maskinfabrikanten definerer i en maskin-parameter vejen, som TNC'en ved et **LIFTOFF** skal køre.

TNC'en kører værktøjet tilbage fra konturen med 2 mm i retning af værktøjs-aksen, hvis De i værktøjs-tabellen i kolonne **LIFTOFF** for det aktive værktøj har sat parameter **Yse** "Indgiv Værktøjs-data i tabellen", Side 172.

LIFTOFF virker i følgende situationer:

- Ved et af Dem udløst NC-stop
- Ved et af softwaren udløst NC-stop, f.eks. hvis en fejl optræder i drivsystemet
- Ved en strømafbrydelse



Pas på kollisionsfare!

Pas på, at ved gentilkørsel til konturen, især ved krumme flader, kan opstå konturbeskadigelser. Frikør værktøjet før gentilkørslen!

De definerer værdien, med hvilken værktøjet skal løftes op i maskin-parameter **CfgLiftOff**. Desuden kan De i maskin-parameter **CfgLiftOff** generelt sætte funktionen på inaktiv.

Virkemåde

M148 virker så længe, indtil funktionen bliver deaktiveret med M149.

M148 bliver virksom ved blok-start, M149 ved blok-slut.

Hjørnerunding: M197

Standardforhold

TNC'en indfører, ved aktiv radiuskorrektur på udvendige hjørner, en overgangscirkel. Dette kan føre til udjævning af kanter.

Forhold med M197

Med funktionen M197, Når De programmerer funktion M197 og afslutter med at taste ENT, åbner TNC'en et indlæsningsfelt **DL**. I **DL** definerer De længde, på hvilken TNC'en forlænger konturelementet. Med M197 reduceres hjørneradius, hjørnet glattes mindre og kørselsbevægelsen bliver trods dette stadig blødere udført.

Virkemåde

Funktionen virker kun blokvis og virker kun ved udvendige hjørner.

NC-blok eksempel

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```


11

**Programmierung:
Specialfunktioner**

11.1 Oversigt specialfunktioner

11.1 Oversigt specialfunktioner

TNC'en stiller for mange forskellige anvendelser følgende kraftfulde specialfunktioner til rådighed:

Funktion	Beskrivelse
Dynamisk kollisionsovervågning DCM med integreret spændejernsstyring (Option #40)	Side 387
Adaptiv tilspændingsregulering AFC (Option #45)	Side 394
Vibrationsdæmpning ACC (Option #145)	Side 406
Arbejde med tekstfiler	Side 418
Arbejde med frit definerbare tabeller	Side 422

Med tasten **SPEC FCT** og de relevante softkeys, har De adgang til de mest forskellige specialfunktioner i TNC'en. I de følgende tabeller får De en oversigt over, hvilke funktioner der er til rådighed.

Hovedmenu sprcialfunktioner SPEC FCT

 ► Vælg specialfunktioner

Softkey	Funktion	Beskrivelse
	Definere programforlæg	Side 385
	Funktioner for kontur- og punktbearbejdninger	Side 385
	Definere PLANE -funktion	Side 433
	Definere forskellige klartext-funktioner	Side 386
	Definere drejefunktioner	Side 483
	Programmeringshjælp	Side 141




Efter at De har trykket tasten **SPEC FCT** , kan De med tasten **GOTO** åbne udvalgsvinduet **smartSelect** . TNC'en viser en strukturoversigt med alle til rådighed stående funktioner. I træstrukturen kan De hurtigt med cursoren eller musen navigere og vælge funktioner. I det højre vindue viser TNC'en onlinehjælpen for den pågældende funktion.

Menu programspecifikationer

► Vælg menu programforlæg


Softkey	Funktion	Beskrivelse
PROGRAM DEFAULTS		
BLK FORM	Råemne definering	Side 104
NULPUNKTS TABEL	Vælg nulpunkt-tabel	Se bruger- håndbogen cykler
GLOBAL DEF	Definere globale cyklusparametre	Se bruger- håndbogen cykler

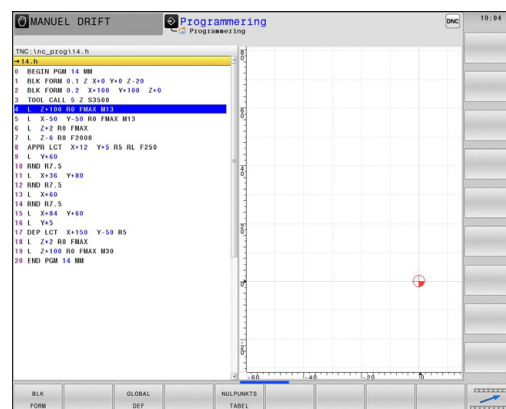

Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger

► Vælg menu for funktioner for kontur- og punktbearbejdning

Softkey	Funktion	Beskrivelse
KONTUR + PUNKT BEARB.		
DECLARE CONTOUR	Anvise konturbeskrivelse	Se bruger- håndbogen cykler
CONTOUR DEF	Definere enkel konturformel	Se bruger- håndbogen cykler
SEL CONTOUR	Vælg konturdefinition	Se bruger- håndbogen cykler
KONTUR FORMEL	Definere kompleks konturformel	Se bruger- håndbogen cykler
PATTERN DEF	Definere regelmæssigt bearbejdningsmønster	Se bruger- håndbogen cykler
SEL PATTERN	Vælg punkt-fil med bearbejdningspositioner	Se bruger- håndbogen cykler

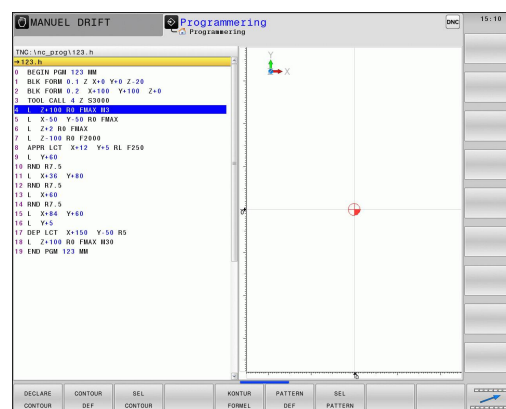


11.1 Oversigt specialfunktioner

Definere forskellige klartext-funktioner

- PROGRAM FUNKTIONER** ► Vælg menu for definition af forskellige klartext-funktioner

Softkey	Funktion	Beskrivelse
FUNCTION TCPM	Definere positioneringsforhold for drejeakser	Side 463
FUNCTION FILE	Definere filfunktioner	Side 414
FUNCTION PARAX	Fastlæg positioneringsforhold for parallelakserne U, V, W	Side 408
FUNCTION AFC	Adaptiv tilspændingsregulering AFC defineres	Side 394
TRANSFORM	Definere koordinat-transformationer	Side 415
STRING FUNKTIONER	Definere string-funktioner:	Side 341
FUNCTION FEED	Definer dvæletid	Side 427
FUNCTION DCM	Definer Dynamisk kollisionsovervågning DCM	Side 387
INDFØJE KOMMENTAR	Indføj kommentarer	Side 142

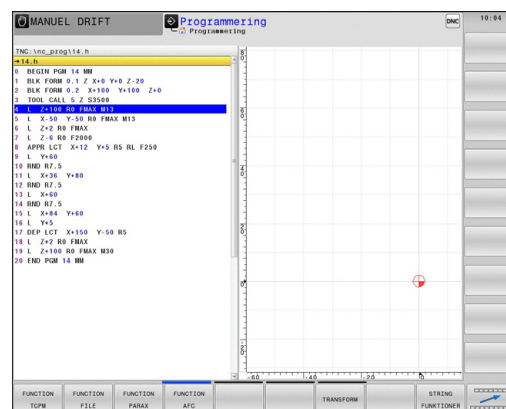

11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40)

Funktion




Den dynamiske kollisionsovervågning **DCM** (eng.: **D**ynamic **C**ollision **M**onitoring) skal af maskinfabrikanten være tilpasset til TNC'en og til maskinen. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Maskinfabrikanten kan definere vilkårlige objekter, som af TNC'en ved alle maskinbevægelser bliver overvåget. Kommer to kollisionsovervågede objekter ned under en bestemt afstand til hinanden, afgiver TNC'en en fejlmelding og stopper bevægelsen.

Det definerede kollisionslegeme kan TNC'en fremstille grafisk i en programafviklings-driftsart se "Grafisk fremstilling af kollisionskrop", Side 388.

TNC overvåger også det aktive værktøj for kollision, og sætter også disse overensstemmelse grafisk hermed. Her går TNC'en altid ud fra et cylindrisk værktøj, og tilgodeser udelukkende den i værktøjstabellen indlæste længde, radius og den tilhørende overmål. TNC overvåger også niveauer værktøj som defineret i værktøjs-tabellen.

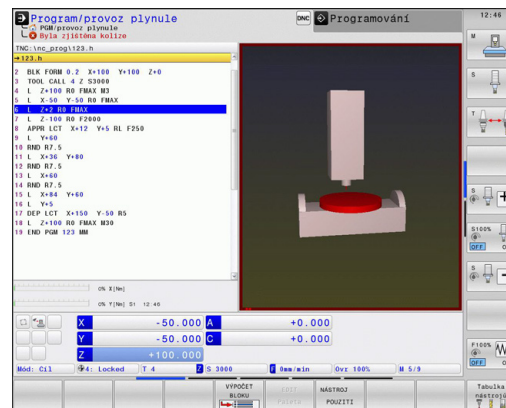

Almindelige gyldige begrænsninger:

- DCM hjælper til at reducere kollisionsfaren. TNC kan dog ikke tilgodesse alle konstellationer i driften
- Kollisioner mellem maskinkomponenter og værktøjet med emnet såvel mellem værktøj og emne bliver ikke opdaget af TNC'en.
- DCM kan kun beskytte maskinkomponenter mod kollision, som maskinfabrikanten har defineret rigtigt vedrørende mål og position.
- TNC'en kan kun overvåge værktøjer, for hvilke De i værktøjstabellen har defineret en **positive værktøjsradius** og en **positiv værktøjs-længde**.
- TNC'en tilgodeser værktøjsovermål **DL** og **DR** fra værktøjs-tabellen. Værktøjsovermål fra **TOOL CALL**-blokken bliver ikke tilgodeset.
- Ved bestemte værktøjer f.eks. ved målehoveder, kan den kollisionsforårsagende diameter være større end det med værktøjs-korrekturdata definerede mål.
- Ved start af en taster-system-Cyklus, overvåger TNC'en ikke mere tastestift-længden og tastekugle-diameteren, så De også kan taste indenfor kollisionskroppen.

Programmering: Specialfunktioner

11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40)

Grafisk fremstilling af kollisionskrop

De aktiverer den grafiske fremstilling af kollisionskroppen som følger:

- Vælg vilkårlige maskindriftsarter



- Tryk på billedskærm-omskifter

POSITION
+
KINEMATIK

- Vælg den ønskede billedskærms opdeling

PROGRAM
+
KINEMATIK

KINEMATIK

De kan tilpasse fremstillingen af kollisionsobjekt efter behov ved hjælp af Softkey.


De ændre den grafiske fremstilling af kollisionskroppen som følger:

- Omskifte softkey-liste om nødvendigt


KINEMATIK

- Tryk softkey **KINEMATIK**

- Forandre den grafiske fremstilling af kollisionskroppen ved hjælp af efterfølgende funktion

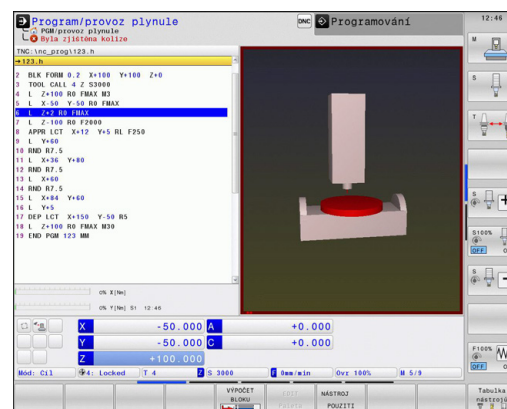

Følgende funktioner står til rådighed:

 Softkey	Funktion
	Omskiftning mellem trådmodel og volumenbillede
	Omskiftning mellem skygge billede og transparent billede
	Indblænding/udblænding af koordinatsystemet, der opstår ved transformeringer i kinematikbeskrivelsen
	Funktioner for drejning, forskydning og zoom

De kan også ændre fremstillingen af kollisionsobjekt med musen.

Følgende funktioner står til rådighed:

- ▶ For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen. Hvis De samtidig trykker Shift-tasten, kan De kun forskyde modellen horisontalt eller vertikalt.
- ▶ For at forskyde den fremstillede model: Hold midterste muse-taste hhv. muse-hjul trykket og flyt musen. Hvis De samtidig trykker Shift-tasten, kan De kun forskyde modellen horisontalt eller vertikalt.
- ▶ For at forstørre et bestemt område: Med trykket venstre muse-taste markeres område. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørres TNC'en område
- ▶ For at forstørre hhv. formindske et vilkårligt område hurtigere: Drej musehjulet fremad eller begud.
- ▶ For at sætte tilbage til standardvisning: Tryk Shift-tasten og dobbeltklik samtidig med højre musetast. Hvis De kun dobbeltklikker højre musetast, bibeholdes rotationsvinklen.

Programmering: Specialfunktioner

11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40)

Kollisionsovervågning i de manuelle driftsarter

I driftsarterne **MANUEL DRIFT** og **EL.HÅNDHJUL** stopper TNC'en en bevægelse, når to kollisionsovervågede objekter kommer under en afstand på 2 mm til hinanden. I dette tilfælde viser TNC'en en fejlmelding, i hvilken begge de kollisionsforårsagende legemer er nævnt.

Kort før en kollisionsadvarsel sænker TNC'en tilspændingen dynamisk, derved sikres det, at aksen stopper rettidigt før en kollision.

Hvis De har valgt billedskærm-opdelingen således, at til venstre positioner og til højre kollisionslegemet, så farver TNC'en yderligere de kolliderende kollisions-legemer med rødt.



Efter visning af kollisionsadvarslen er en maskinbevægelse med retningstaste eller håndhjul kun mulig, når bevægelsen forstørrelser afstanden til kollisionslegemet.

Bevægelser der formindsker afstanden eller lader lig med, er ikke tilladt, så længe kollisionsovervågningen er aktiv.

For at deaktivere kollisionsovervågning se "Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning", Side 392.



Vær opmærksom på de almindelige gyldige begrænsninger, se "Funktion", Side 387

Kollisionsovervågning i programafviklings-driftsart

I driftsarterne **MANUAL POSITIONERING**, **PROGRAMLØB ENKELBLOK** og **PROGRAMLØB BLOKFØLGE** stopper TNC'en programafvikling før blokken, i hvilken de to kollisionsovervågede objekter kommer under en afstand på 5 mm til hinanden. I dette tilfælde viser TNC'en en fejlmelding, i hvilken begge de kollisionsforårsagende legemer er nævnt.

Hvis De har valgt billedskærm-opdelingen således, at kollisionslegemet er til højre, så farver TNC'en yderligere de kolliderende kollisions-legemer med rødt.



TNC'en overvåger bevægelserne blokvis. TNC'en afbryder programafvikling med en kollisionsadvarsel i den blok, der ville forårsage en kollision.



Pas på kollisionsfare!

Ved **M140 MB MAX** og samtidig mulig kollisionsovervågning (Option#40 aktiv og kinematik med defineret kollisionskrop valgt) slutter tilbagetrækning af værktøj om nødvendigt på kanten af kørselsområdet, ellers lige før en truende kollision. En anerkendt kollision fører ved denne konstellation ikke til fejlmeddelelse, i stedet fortsætter TNC'en NC-programmet fra denne position. Derved kan uventede bevægelser hhv. kollisioner med emnet undgås.

Anvender De i forbindelse med kollisionsovervågning **M140** udelukkende med talværdier.

Kontroller i driftsart **PROGRAMLØB ENKELBLOK**, om den faktiske afstand for en kollisionsfri kørsel af NC-program er tilladt.

Når De benytter **M140 MB MAX**, skal De vælge kinematik uden defineret kollisionskrop. Vær opmærksom på, at en kinematik uden defineret kollisionskrop er kollisionsovervågning **ikke** muligt!



Begrænsninger ved programafvikling:

- Ved gevindboring med udligningspatron tilgodeses kollisionsovervågningen kun grundindstilling af udligningspatronen.
- Funktionen håndhjulsoverlejring **M118** er i forbindelse med kollisionsovervågning kun mulig i standset programafvikling.
- TNC'en kan ikke gennemfører en kollisionsovervågning, når funktioner eller Cyklus kræver kobling mellem flere akser, som f.eks. ved ekstenterdrejning.
- TNC'en kan ikke gennemfører en kollisionsovervågning, når mindste en akse er i slæbedrift eller ikke er kørt i reference.

Vær opmærksom på de almindelig gyldige begrænsninger, se "Funktion", Side 387

Programmering: Specialfunktioner

11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40)

Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning

Nogle gange er det nødvendigt af midlertidig at deaktivere kollisionsovervågning:

- når afstanden mellem to kollisionsovervågnings objekter skal mindskes
- for at forhindre stop ved programafvikling



Pas på kollisionsfare!

Når De deaktiverer kollisionsovervågningen, giver TNC'en ingen fejlmeddelelse før en kollision.

Derudover forhindre TNC'en ved inaktiv kollisionsovervågning igen kollisionsårsagende bevægelser!

Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning permanent manuelt



- Vælg driftsart **MANUEL DRIFT** eller **EL.HÅNDHJUL**



- Evt. omskifte softkey-liste



- Trul Softkey **KOLLISION**



- Vælg driftsart, for hvilken som tilpasningen skal finde sted:
 - **Programafvikling: MANUAL POSITIONERING, PROGRAMLØB ENKELBLOK og PROGRAMLØB BLOKFØLGE**
 - **Manuel drift: MANUEL DRIFT og EL.HÅNDHJUL**




- Tryk Tasten **GO TO**



- Vælg tilstand, for hvilken den valgte driftsart skal gælde:
 - **Inaktiv:** Kollisionsovervågning deaktiver
 - **Aktiv:** Kollisionsovervågning aktiver



- Tryk Softkey **OK**

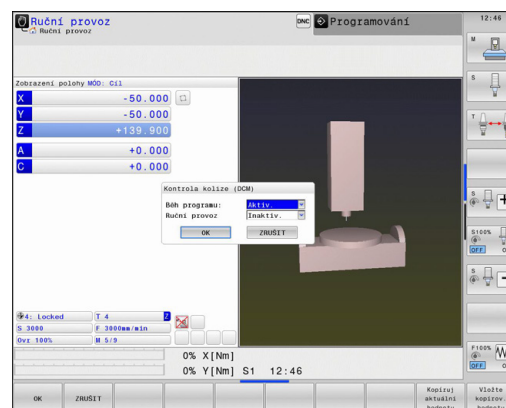


Dynamisk kollisionsovervågning (Option #40) 11.2

Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning midlertidig programstyret

- ▶ Åben NC-Program i driftsart **Programmering**
- ▶ Placer curser på den ønskede position, f.eks. før Cyklus 800, for at muliggøre eksenterdrejning



 
- ▶ Tryk tasten **SPEC FCT**




- ▶ Tryk softkey **PROGRAM FUNKTIONER**



 - ▶ Omskifte softkey-liste




- ▶ Tryk Softkey **FUNKTION DCM**

 

- ▶ Vælg tilstand med den tilhørende med softkey:

 - **FUNKTION DCM ON**: kollisionsovervågning aktiver
- **FUNKTION DCM OFF**: Kollisionsovervågning deaktiver




Indstillingen, som De udfører med hjælp af funktionen **FUNKTION DCM**, virker udelukkende i aktiv NC-program.

Efter afslutning af programafvikling eller efter valg af nyt program virker igen indstillingen, som de har valgt for **Programafvikling** og **Manuel drift** med hjælp af Softkeys **KOLLISION**: se "Aktiver og deaktiver kollisionsovervågning permanent manuelt", Side 392

Symboler

I status-vinduet vises symbolet for kollisionsovervågningens tilstand:

Symbol	Funktion
	Kollisionsovervågning aktiv
	Kollisionsovervågning er ikke til rådighed
	Kollisionsovervågning er ikke aktiv

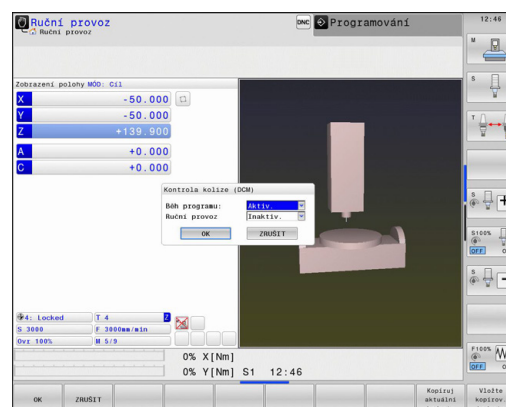

Programmering: Specialfunktioner

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)

Anvendelse



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Især kan maskinfabrikanten også have fastlagt, om TNC'en skal anvende spindelbelastningen eller en vilkårlig anden værdi som indgangsstørrelse for tilspændingsreguleringen.



For værktøjer under 5 mm diameter er den adaptive tilspændingsregulering ikke praktisk.

Grænsediameteren kan også være større, hvis nominelbelastningen af spindeler er meget høj.


Ved bearbejdninger, ved hvilke tilspænding og spindelomdrejningstal skal passe til hinanden (f.eks. ved gevindboring), må De ikke arbejde med adaptiv tilspændingsregulering.

Med den adaptive tilspændingsregulering regulerer TNC'en afhængig af den aktuelle spindelbelastning banetilspændingen automatisk ved afvikling af programmet. Den til alle bearbejdningsafsnit tilhørende spindelbelastning skal fremskaffes i en indlæringsafsnit og bliver af TNC'en gemt i en til bearbejdningsprogrammet tilhørende fil. Ved start af det pågældende bearbejdningsafsnit, der følger normalt ved indkoblingen af spindelen, styrer TNC'en så tilspændingen således, at den befinder sig indenfor den af Dem definerbare grænse.

På denne måde undgås negative virkninger på værktøj, emne og maskine, som kan opstå med ændrende snitbetingelser.

Snitbetingelser ændrer sig specielt med:

- Værktøjsslid
- Svingende snitdybder, der optræder forøget ved støbedele
- Hærdesvingninger, som opstår ved materialeindslutning

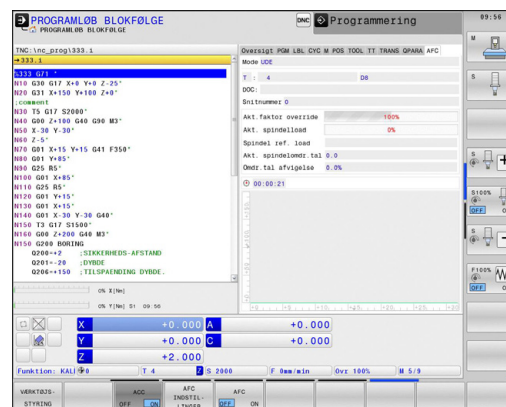

Brugen af den adaptive tilspændingsregulering AFC tilbyder følgende fordele:

- Optimering af bearbejdningstiden

Med regulering af tilspændinger forsøger TNC'en, de tidligere lærte maksimale spindelbelastning at overholde den totale bearbejdningstid. Den totale bearbejdningstid bliver med tilspændingsforhøjelse i bearbejdningssonen forkortet med mindre materialejernelse

- Værktøjsovervågning

Overskrider spindelbelastningen den indlærte maksimalværdi, reducerer TNC'en tilspændingen så meget, indtil reference-spindelbelastningen igen er nået. Bliver ved bearbejdning den maksimale spindelbelastning overskredet og hermed samtidig den af Dem definerede mindstetilspænding underskredet, gennemfører TNC'en en udkoblingsreaktion. Herved lader følgeskader efter fræserbrud eller fræserslitage sig forhindre.

- Skåne maskinmekanikken

Ved rettidig tilspændingsreducering hhv. ved en tilsvarende udkoblingsreaktion lader overbelastningsskader undgå på maskinen

Definere AFC-grundindstillinger

I tabellen **AFC.TAB**, som skal være gemt i rod-biblioteket **TNC:**
table, fastlægger De reguleringsindstillingerne, med hvilke TNC'en skal gennemføre tilspændingsreguleringen.

Dataerne i denne tabel fremstiller standardværdier, som ved indlæringssnit i en for det pågældende bearbejdnings-program tilhørende afhængige fil bliver kopieret og tjener som grundlag for reguleringen. Følgende data skal definere i denne tabel:

Kolonne	Funktion
NR	Løbende linienummer i tabellen (har ellers ingen yderligere funktion)
AFC	Navnet på styringsindstilling. Dette navn skal De indføre i kolonne AFC i værktøjs-tabellen. Den fastlægger samordningen af styringsparameteren til værktøjet
FMIN	Tilspændingen, med hvilken TNC'en skal udføre en overbelastningsreaktion. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding. Indlæseområde: 50 til 100%
FMAX	Maksimal tilspænding i materialet, til hvilken TNC'en automatisk må forhøje. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding.
FIDL	Tilspændingen med hvilken TNC'en skal køre, når værktøjet ikke skærer (tilspænding i luft) Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding.
FENT	Tilspændingen med hvilken TNC'en skal køre, når værktøjet kører ind- eller ud af materialet. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding. Maximal indlæseværdi 100%
OVLD	Reaktionen, som TNC'en ved overbelastning skal udføre: ■ M: Afvikling af en af maskinfabrikanten defineret makros ■ S: Straks udføre et NC-Stop ■ F: Udføre NC-Stop, når værktøjet er frikørt ■ E: Vis kun en fejlmelding på billedskærmen ■ -: Ikke udføre en overbelastningsreaktion Overbelastningsreaktion udfører TNC'en, når med aktiv regulering den maksimale spindelbelastning overskrides med mere end 1 sekund og derved samtidig den af Dem definerede mindste-tilspænding bliver underskredet Indlæs den ønskede funktion med ASCII-tastaturet

Kolonne	Funktion
POUT	Spindelbelastning ved hvilken TNC'en skal erkende et emne-udtræden. Indlæs værdien procentuelt henført til den lærte referencebelastning. Anbefalet værdi: 8%
SENS	Følsomhed (aggressivitet) ved regulering Værdier mellem 50 og 200 kan indlæses. 50 svarer til en træg, 200 til en aggressiv regulering. En aggressiv styring reagerer hurtig og med høje værdiændringer, hælder dog mod oversvingninger. Anbefalede værdi: 100
PLC	Værdien, som TNC'en til at begynde et bearbejdningsafsnit skal overføre til PLC'en. Funktionen fastlægger maskinfabrikanten, vær opmærksom på maskinhåndbogen



De kan i tabellen **AFC.TAB** definere vilkårlig mange reguleringsindstillinger (linier).

Hvis i biblioteket **TNC:\table** ingen tabel AFC.TAB er tilstede, så anvender TNC'en en intern fast defineret reguleringsindstilling for læresnittet. Det anbefales dog imidlertid grundlæggende at arbejde med tabellen AFC.TAB.

De går frem som følger, for at anlægge filen AFC.TAB (kun nødvendig, når filen endnu ikke er tilstede):

- ▶ Vælg driftsart **programmering**
- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- ▶ Vælg bibliotek **TNC:**
- ▶ Åbn ny fil **AFC.TAB**, bekræft med tasten **ENT**: TNC'en indblænder en liste med tabel-formater
- ▶ Vælg tabelformat **AFC.TAB** og bekræft med tasten **ENT**: TNC'en anlægger tabellen med styringsindstilling **Standard**

Programmering: Specialfunktioner

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)

Gennemføre læreskridt

TNC'en stiller flere Cykler til rådighed, med hvilke De kan starte og slutte et læreskridt.

- **FUNKTION AFC CTRL:** Funktion AFC CTRL starter reguleringsdrift fra det sted som denne blok bliver afviklet (også selvom indlæringsfasen endnu ikke er afsluttet)
- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3:** TNC'en starter en skæresekvens med aktive AFC. Skiftning fra skæreindlæring i reguleringsdrift følger, så snart referencekraften fra indlæringsfasen kan overføres eller den forudindstillet TIME, DIST eller LOAD er opfyldt. Med TIME definerer De den maksimale tid af indlæringsfasen i sekunder. DIST definerer den maksimale strækning for indlæringskridtet. Med LOAD kan De direkte angive en reference belastning.
- **FUNKTION AFC CUT END:** Funktion AFC CUT END afslutter AFC-reguleringen



Retningslinjerne TIME, DIST og LOAD virker modal. De tilbageslides kan med indlæsning 0

AFC programmering

For at starte og afslutte programmeringen af indlæringen i AFC-funktionen, går De frem som følger:

- ▶ I driftsart **Programmering** Vælg Tasten SPEC FCT
- ▶ Vælg softkey **PROGRAM FUNKTIONEN**
- ▶ Vælg Softkey **FUNKTION AFC**
- ▶ Vælg funktion

I et indlæringskridt, kopierer TNC'en første for hver bearbejdningsafsnit defineret i tabellen AFC.TAB grundlæggende indstillinger i filen **<name>.H.AFC.DEP**. **<name>** Dette svarer til navnet på NC-programmet, som du har udført læring sektion. Yderligere registrerer TNC'en den under læresnittet optrædende maksimale spindelbelastning og gemmer denne værdi ligeledes i tabellen.

Hver linje i filen **<name>.H.AFC.DEP** svarer et bearbejdningsafsnit, som De starter med **FUNCTION AFC CUT BEGIN** og afslutter med **FUNCTION AFC CUT END**. Alle data i filen **<name>.H.AFC.DEP** kan De editere, såfremt De vil foretage flere optimeringer. Når De har gennemført optimeringer i sammenligning med dem i tabellen AFC.TAB indførte værdier, skriver TNC'en et * før reguleringsindstillingen i spalten AFC. Ved siden af dataerne fra tabellen AFC.TAB se "Definere AFC-grundindstillinger", Side 396, gemmer TNC'en endnu følgende yderligere informationer i filen **<name>.H.AFC.DEP**:

Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45) 11.3

Kolonne	Funktion
NR	Nummeret på bearbejdningsafsnittet
TOOL	Nummeret eller navnet på værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført (kan ikke editeres)
IDX	Index for værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført (kan ikke editeres)
N	Skelnen ved værktøjs-kald ■ 0: Værktøjet blev kaldt med sit værktøjs-nummer ■ 1: Værktøjet blev kaldt med sit værktøjs-navn
PREF	Referencebelastning for spindelen TNC fremskaffer værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindelen
ST	Status for bearbejdningsafsnittet: ■ L: Ved næste afvikling følger for dette bearbejdningsafsnit et læresnit, allerede indførte værdier i denne linie bliver overskrevet af TNC'en ■ C: Læresnittet blev vellykket gennemført. Ved næste afvikling kan ske en automatisk tilspændingsregulering
AFC	Navnet på reguleringsindstilling

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)

Før De gennemfører et læresnit, vær opmærksom på følgende forudsætninger:

- Om nødvendigt tilpasses reguleringsindstillingen i tabellen AFC.TAB
- Indfør den ønskede reguleringsindstilling for alle værktøjer i kolonne **AFC** i værktøjs-tabellen TOOL.T
- Vælg programmet som De vil indlære
- Aktivere funktionen AFC pr. softkey se "AFC aktivere/deaktivere", Side 402



De kan til et værktøj indlære vilkårligt mange bearbejdningsskridt. Hertil stiller maskinfabrikanten enten en funktion til rådighed eller integrerer denne mulighed i funktionerne til indkobling af spindlen. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

De kan til et værktøj indlære vilkårligt mange bearbejdningsskridt. Hertil stiller maskinfabrikanten enten en funktion til rådighed eller integrerer denne mulighed i funktionerne til indkobling af spindlen. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



Når De gennemfører et læresnit, viser TNC'en i et overblændingsvindue de til i dag fremskaffede spindel-referencebelastning

De kan til enhver tid tilbagestille referencebelastningen, idet De trykker softkey **PREF RESET**. TNC'en starter så lærefasen påny.

Hvis De gennemfører et læresnit, sætter TNC'en internt spindel-override på 100%. De kan så ikke mere ændre spindelomdrejningstallet.

De kan under læresnittet med tilspændings-override ændre vilkårligt bearbejdningstilspændingen og dermed influere på den fremskaffede referencebelastning.

De skal ikke køre det fuldstændige bearbejdningssnit i læremodus. Når De ikke mere ændrer væsentligt snitbetingelserne, så kan De straks skifte til modus regulere Herfor trykker De softkey **AFSLUTTE LÆRING**, status ændrer sig så fra **L** til **C**.

De kan gentage et læresnit om nødvendigt vilkårligt ofte. Herfor sætter De status **ST** manuelt igen på **L**. En gentagelse af læresnittet kan være nødvendigt, hvis den programmerede tilspænding var programmeret meget for højt og De under bearbejdningsskridtet måtte dreje tilspændings-override meget tilbage.

TNC'en skifter status fra lære (**L**) til regulering (**C**) så kun, når den fremskaffede referencebelastning er større 2%. Ved mindre værdier er en adaptiv tilspændingsregulering ikke mulig.

Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45) 11.3

De går frem som følger, for at vælge og evt. at editere filen **<name>.H.AFC.DEP** :



► Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



► Omskift softkeyliste



► Vælg tabellen AFC-indstillinger

► Om nødvendigt gennemfør optimeringer



Vær opmærksom på at filen **<name>.H.AFC.DEP** er spærret for editering, så længe De afvikler NC-programmet **<name>.H** .

TNC'en sætter editeringsspærren først tilbage, når en af de følgende funktioner blev afviklet:

- **M02**
- **M30**
- **END PGM**

De kan også ændre fil **<name>.H.AFC.DEP** i driftsart **Programmering** . Om nødvendigt, kan De der også slette et bearbejdningsafsnit (komplet linie)



For at kunne editere filen **<name>.H.AFC.DEP** , skal De evt. indstille fil-styring således, at alle Fil-typer bliver vist (Softkey **VÆLG TYPE**) Se også: "Filer", Side 115

Programmering: Specialfunktioner

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)

 
AFC aktivere/deaktivere




- Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



- Omskift softkeyliste



 - Aktivere adaptiv tilspændingsregulering: Stil softkey på **IND**, TNC'en viser i positions-displayet AFC-symbolet, se "Statusvisning", Side 78



- Deaktivere adaptiv tilspændingsregulering: Stil softkey på **UDE**



Den adaptive tilspændingsregulering forbliver aktiv så længe, indtil De igen pr. softkey deaktiverer den. TNC'en gemmer stillingen af softkeyen også efter en strømafbrydelse.

Når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv i modus **regulering**, sætter TNC'en internt spindel-override på 100%. De kan så ikke mere ændre spindelomdrejningstallet.


Når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv i modus **regulering**, overtager TNC'en funktionen for tilspændings-overrides:

- Hvis De forhøjer tilspændings-override, har det ingen indflydelse på reguleringen.
- Hvis De reducerer tilspændings-override med mere end **10%** henført til den maksimale stilling, så udkobler TNC'en den adaptive tilspændingsregulering. I dette felt indblænder TNC'en et vindue med tilsvarende henvisningstekst

I NC-blokke, i hvilke **FMAX** er programmeret, er den adaptive tilspændingsregulering **ikke aktiv**.

Blokforløb med aktiv tilspændingsregulering er tilladt, TNC'en tilgodeser snitnummeret på indgangsstedet.

TNC'en viser i det yderligere status-display forskellige informationer, når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv, se "Yderlig Statusvisning", Side 79. Yderligere viser TNC'en i positions-displayet symbolet

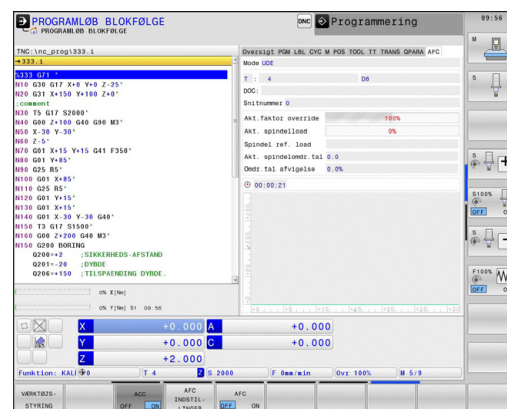

Protokolfil

Under et læreskridt, gemmer TNC'en for hver bearbejdningsskridt forskellige informationer i Filen **<name>.H.AFC2.DEP . <name>**. Dette svarer til navnet på NC-programmet, som du har udført læring sektion. Ved regulering aktualiserer TNC'en dataerne og gennemfører forskellige udnyttelser. Følgende data er gemt i denne tabel:

Kolonne	Funktion
NR	Nummeret på bearbejdningsafsnittet
TOOL	Nummeret eller navnet på værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført
IDX	Index for værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført
SNOM	Soll-omdrejningstal for spindelen [omdr./min]
SDIF	Maksimal forskel på spindelomdrejningstal i % af Soll-omdrejningstallet
LTIME	Bearbejdningstid for læresnittet
CTIME	Bearbejdningstid for reguleringssnittet
TDIFF	Tidsforskel mellem bearbejdningstiden ved læring og regulering i %
PMAX	Maksimal optrædende spindelbelastning under bearbejdning. TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindelen
PREF	Referencebelastning for spindelen TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindelen
FMIN	Mindste optrædende tilspændingsfaktor TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den programmerede tilspænding
OVLD	Reaktionen, som TNC'en ved overbelastning har udført: ■ M: En af maskinfabrikanten defineret makro blev afviklet ■ S: Direkte NC-Stop blev udført ■ F: NC-Stop blev udført, efter at værktøjet blev frikørt ■ E: Der blev vist en fejlmelding på billedskærmen ■ -: Der blev ingen overbelasningsreaktion udført
BLOCK	Bloknummeret, på hvilket bearbejdningsafsnittet begynder

11.3 Adaptiv Tilspændingsregulering AFC (Option #45)



TNC'en fremskaffer den totale bearbejningstid for alle læresnit (**LTIME**), alle reguleringssnit (**CTIME**) og den totale tidsforskel (**TDIFF**) og indfører disse data efter nøgleordet **TOTAL** i den sidste linie af protokolfilen.

TNC'en kan så kun fremskaffe tidsforskellen (**TDIFF**), når De gennemfører læresnittet komplet. Ellers forbliver kolonnen tom.

 
De går frem som følger, for at vælge filen **<name>.H.AFC2.DEP** :




- Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



- Omskift softkeyliste



- Vælg tabellen AFC-indstillinger

 

- Vise protokol-fil

Overvåge værktøjsbrud/værktøjsslitage



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med funktionen brud-/slitageovervågning lader en snithenført værktøjsbrudopdagelse sig realisere ved aktiv AFC.

Med af maskinfabrikanten definerbare funktioner kan De definere den procentuelle værdi for slitage- eller brudopdagelse henført til den nominelle belastning.

Ved en over- eller underskridelse af den definerede grænse-spindelbelastning udfører TNC'en et NC-stop.

Overvåge spindelbelastning



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med funktionen spindelbelastnings-overvågning lader belastningen af spindlen sig overvåge på enkel vis, for eksempelvis at opdage overbelastning med hensyn til spindelbelastningen.

Funktionen er uafhængig af AFC, altså ikke snithenført og ikke afhængig af læreskridt. Med en af maskinfabrikanten definerbar funktion skal kun den procentuelle værdi for grænse-spindelbelastningen defineres med hensyn til den nominelle belastning.

Ved en over- eller underskridelse af den definerede grænse-spindelbelastning udfører TNC'en et NC-stop.

Programmering: Specialfunktioner

11.4 Aktiv Vibrations Dæmpning ACC (Option #145)

11.4 Aktiv Vibrations Dæmpning ACC (Option #145)

Anvendelse



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Ved skrub-bearbejdning (kraftfræsning) opstår der stor fræsebelastning. Afhængig af omdrejningerne på værktøjet, såvel som den tilstedeværende resonanze for værktøjsmaskinen og spånvolumen (skærekraft ved fræsning), kan der opstå vibrationer. Denne vibration er en stor belastning for maskinen. På emneoverfladen fører denne vibration til uønskede mærker. Også værktøjet slides på en u hensigtsmæssig måde ved denne vibration. I ekstreme tilfælde kan det føre til værktøjsbrud.

For at reducere disse vibrationer på en maskine, tilbyder HEIDENHAIN nu en virkningsfuld reguleringsfunktion med **ACC** (**A**ctive **C**hatter **C**ontrol). Ved storspånnet grovbearbejdning, virker denne regulerings funktion specielt godt. Det er muligt med væsentlig bedre spånbearbejdning med ACC. Afhængig af maskintype, kan man samtidig øve spånvolumen med op til 25% eller mere. Samtidig reducerer De belastningen af maskinen og øger værktøjets levetid.



Vær opmærksom på, at ACC er specielt udviklet til bearbejdning med storspåner og er specielt i dette område meget velegnet. Om ACC også er en fordel ved normal spånbearbejdning, må De forsøge Dem frem med.

Når De anvender funktionen ACC, skal De i værktøjstabellen TOOL.T, for det brugte værktøj, indgive antal af værktøjsskær **CUT**.

AFC aktivere/deaktivere

For at aktivere ACC, skal dernæst det brugte værktøj i værktøjs-tabellen TOOL.T i kolonne **ACC** på **Y** sættes (Taste ENT=Y, Taste NO ENT=N).

 
ACC for maskin-drift aktivere/deaktivere:




- ▶ Vælg driftsart **Programafvikling Blokfølge**, **Programafvikling enkelt blok** eller **Positioner med håndindgivelse**



- ▶ Omskift softkeyliste



 - ▶ Aktivere ACC: Stil softkey på **IND**, TNC'en viser i positions-displayet ACC-symbolet se "Statusvisning", Side 78



- ▶ Deaktivere ACC: Stil softkey på **UDE**

Når funktionen ACC er aktiv, viser TNC'en i positions-displayet symbolet **ACC**.

Programmering: Specialfunktioner

11.5 Arbejde med parallelakserne U, V og W

11.5 Arbejde med parallelakserne U, V og W

Oversigt



Deres maskine skal være konfigureret af maskinfabrikanten, hvis De vil bruge parallelaksefunktionerne.
Afhængig af konfiguration kan funktionen PARAXCOMP standard være indkoblet.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Ved siden af hovedakserne X, Y og Z findes parallelt kørende hjælpeakser U, V og W. Hovedaksen og parallelaksen er fast tilordnet til hinanden:


Hovedakse	Parallelakse	Rundakse
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

TNC'en stiller for bearbejdning med parallelakserne U, V W følgende funktioner til rådighed:

Softkey	Funktion	Betydning	Side
FUNCTION PARAXCOMP	PARAXCOMP	definerer, hvorledes TNC'en skal forholde sig ved positionering af parallelakser	410
FUNCTION PARAXMODE	PARAXMODE	Definerer, med hvilke akser TNC'en skal gennemføre bearbejdningen	411



Efter opstarten af TNC'en er grundlæggende standardkonfigurationen virksom.
Før et skift af maskin-kinematikken skal De deaktivere parallelakse-funktionen.

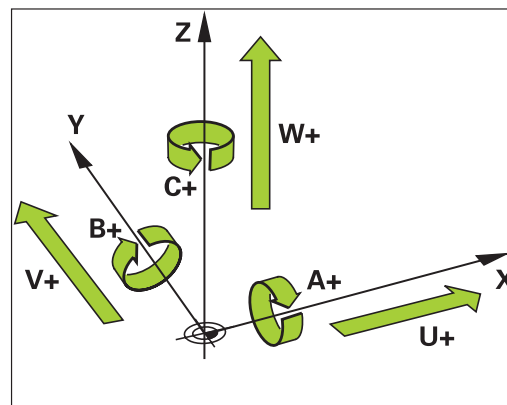

FUNTION PARAXCOMP DISPLAY

Med funktionen **PARAXCOMP DISPLAY** indkobler De display-funktionen for parallelaksebevægelser. TNC'en omregner kørselsbevægelser af parallelaksen i positions-displayet for den tilhørende hovedakse (sumvisning). Positions-displayet for hovedaksen viser herved altid den relative afstand af værktøjet til emnet, uafhængig af, om De bevæger hovedaksen eller sideaksen.

Ved definitionen går De frem som følger:

-  ► Vis softkey-funktionstast med specialfunktioner
-  ► Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
-  ► Vælg **FUNCTION PARAX**
-  ► Vælg **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ► Vælg **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**
- Definér parallelaksen, hvis bevægelser TNC'en i positionsdisplayet skal omregne den tilhørende hovedakse

FUNTION PARAXCOMP MOVE



Funktionen **PARAXCOMP MOVE** kan De kun anvende i forbindelse med retlinie-blokke (L).

Med funktionen **PARAXCOMP MOVE** kompenserer TNC'en parallelaksebevægelser med udligningsbevægelser i den altid tilhørende hovedakse.

Eksempelvis blev, ved en parallelaksebevægelse af W-aksen i negativ retning, hovedaksen Z samtidig bevæget med den samme værdi i positiv retning. Den relative afstand af værktøjet til emnet forbliver den samme. Anvendelse ved portalmaskine: Kør pinolen ind, for synkront at køre tværbjælken nedad.

Ved definitionen går De frem som følger:

-  ► Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ► Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
-  ► Vælg **FUNCTION PARAX**
-  ► Vælg **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ► Vælg **FUNCTION PARAXCOMP MOVE**
- Definere parallelakse

NC-blok

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

NC-blok

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W

Programmering: Specialfunktioner

11.5 Arbejde med parallelakserne U, V og W

FUNCTION PARAXCOMP deaktiver



Efter opstarten af TNC'en er grundlæggende standardkonfigurationen virksom.

TNC'en tilbagestiller parallelaksefunktionen **PARAXCOMP** med følgende funktioner:

- Valg af et program
- **PARAXCOMP OFF**

Før et skift af maskin-kinematikken skal De deaktivere parallelakse-funktionen.

Med funktionn **PARAXCOMP OFF** udkobler De parallelaksefunktionen **PARAXCOMP DISPLAY** og **PARAXCOMP MOVE**. Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

FUNCTION
PARAX

- ▶ Vælg **FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXCOMP

- ▶ Vælg **FUNCTION PARAXCOMP**

FUNCTION
PARAXCOMP
OFF

- ▶ Vælg **FUNCTION PARAXCOMP OFF** Hvis De kun for enkelte parallelakser vil udkoble parallelaksefunktionen, så skal denne akse yderligere angives med

NC-blokke

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W

FUNTION PARAXMODE



For aktivering af funktionen **PARAXMODE** skal De altid definere 3 akser.

Hvis De kombinerer funktionerne **PARAXMODE** og **PARAXCOMP**, deaktiverer TNC'en funktionen **PARAXCOMP** for en akse der blev defineret i begge funktioner. Efter at De deaktiverer **PARAXMODE**, er funktionen **PARAXCOMP** igen aktiv.

Med funktionen **PARAXMODE** definerer De akserne, med hvilke TNC'en skal gennemføre bearbejdningen. Samtlige kørselsbevægelser og konturbeskrivelser programmerer De maskinuafhængig med hovedakserne X, Y og Z.

Definer i funktionen **PARAXMODE** 3 akser (f.eks. **FUNCTION PARAXMODE X Y W**), med den TNC'en skal udfører den programmerede kørselsbevægelse.

Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC
FCT

- Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

FUNCTION
PARAX

- Vælg **FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXMODE

- Vælg **FUNCTION PARAXMODE**

FUNCTION
PARAXMODE

- Vælg **FUNCTION PARAXMODE**
- Definere akserne for bearbejdningen

Kør hovedakse og parallelakse samtidig

Når funktionen **PARAXMODE** er aktiv, udfører TNC'en programmerede kørselsbevægelser med den i funktionen definerede akse. Hvis TNC'en samtidig skal køre med en parallelakse og den tilhørende hovedakse, kan De indlæse den pågældende akse yderligere med tegnet „&“. Aksens med &-tegnet henfører sig så til hovedaksen.



Syntaxelementet „&“ er kun tilladt i L-blokke.

Den yderligere positionering af en hovedakse med kommandoen „&“ sker i REF-system. Hvis De har indstillet positionsdisplayet på „Akt.-værdi“, bliver denne bevægelse ikke vist. De skifter evt. positionsdisplayet til „REF-værdi“.

NC-blok

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

NC-blok

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX

Programmering: Specialfunktioner

11.5 Arbejde med parallelakserne U, V og W

FUNCTION PARAXMODE deaktiver



Efter opstarten af TNC'en er grundlæggende standardkonfigurationen virksom.

TNC'en tilbagestiller parallelaksefunktionen **PARAXMODE OFF** med følgende funktioner:

- Valg af et program
- Program-slut
- M2 hhv. M30
- **PARAXMODE OFF**

Før et skift af maskin-kinematikken skal De deaktivere parallelakse-funktionen.

NC-blok

13 FUNCTION PARAXMODE OFF

Med funktionen **PARAXMODE OFF** udkobler De parallelaksefunktionen. TNC'en anvender de af maskinfabrikanten konfigurerede hovedakser. Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC FCT	▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
PROGRAM FUNKTIONER	▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
FUNCTION PARAX	▶ Vælg FUNCTION PARAX
FUNCTION PARAXMODE	▶ Vælg FUNCTION PARAXMODE
FUNCTION PARAXMODE OFF	▶ Vælg FUNCTION PARAXMODE OFF

Eksempel boring med W-akse

0 BEGIN PGM PAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S2222	Værktøjs-kald med spindelakse Z
4 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Tilbagesæt hovedakse og sideakse
5 L Z+100 R0 FMAX M3	Positioner hovedakse
6 CYCL DEF 200 BORING	
Q200=+2 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	
Q201=-20 ;DYBDE	
Q206=+150 ;TILSPAENDING DYBDE.	
Q202=+5 ;INDSTILLINGS-DYBDE	
Q210=+0 ;DVAELETID OPPE	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFLADE	
Q204=+50 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	
Q211=+0 ;DVAELETID NEDE	
Q395=+0 ;HENF. DYBDE	
7 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY Z W	Aktivering visningskompensation
8 FUNCTION PARAXMODE X Y W	Positive aksevalg
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	Fremføringen udfører sideaksen W
10 FUNCTION PARAXMODE OFF	Genskab standard aksekonfiguration
11 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Tilbagesæt hovedakse og sideakse
12 L M30	
13 END PGM PAR MM	

11.6 Filfunktioner

11.6 Filfunktioner

Anvendelse

Med **FUNCTION FILE**-funktionen kan De ud fra NC-programmet udføre kopiering filoperationer, forskydning og sletning.



FIL-funktionen må De ikke anvende på programmer eller filer, i hvilke De forud har referenceret med funktioner som **CALL PGM** eller **CYCL DEF 12 PGM CALL**.

Definere filoperationer

-  ► Vælg specialfunktioner
-  ► Vælg programfunktionen
-  ► Vælg filoperationer: TNC'en viser funktionerne der er til rådighed

Softkey	Funktion	Betydning
	FILE COPY	Fil kopiering: Angiv stinavnet på filen der skal kopieres og stinavnet på målfilen.
	FILE MOVE	Fil forskydning: Angiv stinavnet på filen der skal kopieres og stinavnet på målfilen.
	SLETTE FIL	Slet Fil: Angiv stinavnet på filen der skal slettes

11.7 Definer Koordinat-Transformation

Oversigt

Alternativt til koordinat-transformationscyklus 7 **NULPUNKT-FORSKYDNING**, kan De også anvende klartext-funktionen **TRANS DATUM**. Ligeledes som ved cyklus 7 kan De med **TRANS DATUM** direkte programmere forskydningsværdier eller aktivere en linie fra en valgbar nulpunkt-tabel. Yderligere står funktionen **TRANS DATUM RESET** til rådighed for Dem, med hvilken De på en enkel måde kan tilbagestille en aktiv nulpunkt-forskydning.

TRANS DATUM AKSE

Med funktionen **TRANS DATUM AXIS** definerer De en nulpunkt-forskydning med indlæsning af værdier i den pågældende akse. De kan definere i en blok indtil 9 koordinater, inkrementalindlæsning er mulig. Ved definitionen går De frem som følger:

	▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
	▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
	▶ Vælg transformationer
	▶ Vælg nulpunkt-forskydning TRANS DATUM
	▶ Vælg softkey for indtastning af værdi ▶ Indlæs nulpunkt-forskydning i den ønskede akse, bekræft altid med tasten ENT



Absolut indlæste værdier henfører sig til emne-nulpunktet, der er fastlagt med henføringsspunkt-fastlæggelsen eller med en preset fra preset-tabellen. Inkrementalværdier henfører sig altid til det sidst gyldige nulpunkt - dette kan allerede være forskudt.

NC-blok

13 TRANS DATUMAXIS X+10 Y+25 Z+42

Programmering: Specialfunktioner

11.7 Definer Koordinat-Transformation

TRANS DATUM TABLE

Med funktionen **TRANS DATUM TABLE** definerer De en nulpunkt-forskydning med indlæsning af et nulpunkt-nummer fra en nulpunkt-tabel. Ved definitionen går De frem som følger:

- 
 - ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
- 
 - ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
- 
 - ▶ Vælg transformationer
- 
 - ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM**
- 
 - ▶ Tilbagesæt Cursor til Funktion **TRANS AKSE**
- 
 - ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM TABLE**
 - ▶ Hvis ønsket, indlæs navnet på nulpunkt-tabellen, fra hvilken De vil aktivere nulpunkt-nummeret, bekræft med tasten **ENT**. Hvis De ingen nulpunkt-tabel vil definere, bekræft med tasten **NO ENT**
 - ▶ Indlæs linienummeret, som TNC'en skal aktivere, bekræft med tasten **ENT**



Hvis De i en **TRANS DATUM TABLE**-blok ikke har defineret en nulpunkt-tabel, så anvender TNC'en den med **SEL TABLE** allerede tidligere i NC-programmet valgte nulpunkt-tabel eller den i driftsart **Programafvikling enkeltblok** eller **Programafvikling blokfølge** valgte nulpunkt-tabel med status M.

NC-blok

13 TRANS DATUMTABLE TABLINE25

TRANS DATUM RESET

Med funktionen **TRANS DATUM RESET** tilbagesætter De en nulpunkt-forskydning. Herved er det ikke vigtigt, hvorledes De tidligere har defineret nulpunktet. Ved definitionen går De frem som følger:

- SPEC
FCT

 ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

- PROGRAM
FUNKTIONER

 ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

- TRANSFORM

 ▶ Vælg transformationer

- TRANS
DATUM

 ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM**

- NULPUNKT-
FORSKYD.
NULSTILLE

 ▶ Softkey **NULPUNKTSFORSKYD.**
Vælg **NULPUNKTFORSKYD. NULSTILLE**

NC-blok

13 TRANS DATUM RESET

11.8 Tekst Fil fremstilles

11.8 Tekst Fil fremstilles

Anvendelse

På TNC'en kan De fremstille og revidere tekster med en tekst-editor. Typiske anvendelser:

- Fastholde erfaringsværdier
- Dokumentere arbejdsforløb
- Fremstille formelsamlinger

Tekst-filer er filer af typen .A (ASCII). Hvis De skal bearbejde andre filer, skal disse først konverteres til type .A.

Åben og forlad en Tekst-Fil

- ▶ Vælg driftsart **programmering**
- ▶ Kald fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT** .
- ▶ Vise filer af typn .A: Tryk efter hinanden softkey **VÆLG TYPE** og softkey **VIS** .A
- ▶ Vælg fil og åben med softkey **VÆLG** eller tasten **ENT** eller åbne en ny fil: Indlæs et nyt navn, bekræft med tasten **ENT**

Hvis De vil forlade tekst-editoren så kalder De fil-styringen og vælger en fil af en anden type, som f.eks. et bearbejdnings-program.

Softkey	Cursor-bevægelser
	Flyt cursor et ord til højre
	Flyt cursor et ord til venstre
	Flyt cursor til den næste billedskærmside
	Flyt cursor til den forrige billedskærmside
	Flyt cursor til fil-start
	Flyt cursor til fil-enden

Tekst editering

Over den første linie i tekst-editoren befinder sig en informations-bjælke, i hvilken fil-navnet, opholdsstedet og linieinformationer bliver vist

Fil: Navnet på tekst-fil

Linie: Aktuell linieposition for cursoren

Kolonne: Aktuell spalteposition for cursoren

Teksten bliver indføjet på stedet, hvor cursor lige nu befinder sig. Med pil-tasterne flytter De cursoren til et hvert ønskeligt sted i tekst-filen.

Linien, i hvilken cursoren befinder sig, bliver fremhævet med farve. Med taste return eller **ENT** kan De ombryde linjer.

slet karakterer, ord og linier og indføje dem igen

Med tekst-editoren kan De slette hele ord eller linier og så på andre steder igen indføje dem.

- ▶ Flyt cursoren til ordet eller linien , som skal slettes og indføres et andet sted
- ▶ Tryk softkey **SLET BLOK** hhv. **SLETTE LINIE** trykkes: Teksten bliver fjernet og gemt midlertidigt
- ▶ Flyt cursoren til positionen, hvor teksten skal indføres og tryk softkey **INDFØJE LINIE/ORD**

Softkey	Funktion
	Slet linie og gem den midlertidigt
	Slet ord og gem det midlertidigt
	Slet karakterer og gemme dem midlertidigt
	Indføje af linier eller ord igen efter sletning

11.8 Tekst Fil fremstilles

Bearbejdning af tekstblokke

De kan kopiere tekstblokke af enhver størrelse, slette dem og indføje dem på et andet sted. I hvert tilfælde markerer De først den ønskede tekstblok:

- Markering af tekstblok: Flyt cursoren til den karakter, hvor tekstmarkeringen skal begynde




- Tryk softkey **MARKERE BLOK**
- Flyt cursoren til den karakter, hvor tekstmarkeringen skal slutte. Hvis De flytter cursoren med pil-tasten direkte opad og nedad, bliver de mellemliggende tekstlinier fuldstændigt markeret - den markerede tekst bliver fremhævet med farve.

Efter at De har markeret den ønskede tekstblok, bearbejder De teksten med følgende softkeys:

Softkey	Funktion
	Den markerede blok slettes og gemmes midlertidigt
	Den markerede blok gemmes midlertidigt, uden at slettes (kopiering)

Hvis De vil indføje den midlertidigt gemte blok et andet sted, udfører De følgende skridt:

 - Flyt cursoren til den position, hvor De vil indføje den midlertidigt gemte tekstblok




- Tryk softkey **INDFØJE BLOK**: Teksten bliver indføjet

Så længe teksten befinder sig i den midlertidige hukommelse, kan De indføje den så ofte det ønskes.

Overførsel af markeret blok i en anden fil

 
- Markér tekstblokken som allerede beskrevet



- Tryk softkey **VEDHÆNG TIL FIL**. TNC'en viser dialogen **Mål-fil =**
- Indlæs sti og navn på bestemmelsesfilen. TNC'en vedhænger den markerede tekstblok på målfilen. Hvis der ikke eksisterer en målfil med det indlæste navn, så skriver TNC'en den markerede tekst i en ny fil

Indføjeelse af andre filer på cursor-positionen

 - Flyt cursoren til det sted i teksten, hvor De skal indføje en anden tekstfil



- Tryk softkey **INDFØJE FRA FIL**. TNC'en viser dialogen **Fil-navn =**
- Indlæs sti og navn på filen, som De vil indføje

find tekstdele

Tekst-editorens søgefunktion finder ord eller tegnkæder i teksten. TNC'en stiller to muligheder til rådighed.

Finde aktuel tekst

Søgefunktionen skal finde et ord, som svarer til ordet i hvilket cursoren befinder sig lige nu:

- ▶ Flyt cursor til det ønskede ord
- ▶ Vælg søgefunktion: Tryk softkey **SØG**.
- ▶ Tryk softkey **SØG AKTUELT ORD**
- ▶ Forlade søgefunktion: Tryk softkey **SLUT**

Find vilkårlig tekst

- ▶ Vælg søgefunktion: Tryk softkey **SØG**. TNC'en viser dialogen **Søg tekst:**
- ▶ Indlæs den søgte tekst
- ▶ Søg tekst: Tryk softkey **SØGE**
- ▶ Forlade søgefunktion tryk softkey **SLUT**

11.9 Frit definerbare tabeller

11.9 Frit definerbare tabeller

Grundlaget

I frit definerbare tabeller, kan De vilkårlige informationer ud fra NC-programmet gemme og læse. Herfor står Q-parameter-funktionerne **FN 26** til **FN 28** til rådighed.

Formatet frit definerbare tabeller, altså de indeholdte spalter og deres egenskaber, kan De ændre med struktur-editoren. Herved kan De fremstille tabeller, der eksakt er tilpasset til Deres anvendelse.

Herudover kan De skifte mellem et tabel-billede (standard indstilling) og et formular-billede.

M	Y	Z	A	C	DOC
1	100.001	49.999	0		PAT 1
2	99.994	49.999	0		PAT 2
3	99.990	50.001	0		PAT 3
4	100.002	49.995	0		PAT 4
5	99.990	50.003			PAT 5

Anlægge frit definerbare tabeller

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- ▶ Indlæs vilkårlige filnavne med endelsen TAB, bekræft med tasten **ENT**: TNC'en viser et overblændingsvindue med fast bagved lagte tabelformater
- ▶ Med pile-tasten vælges tabelformatet f.eks. **EXAMPLE.TAB**, bekræft med tasten **ENT**: TNC'en åbner en ny tabel i den for-defineret format.
- ▶ For at tilpasse tabellen til Deres behov, skal De ændre tabelformatet se "Ændre tabelformat", Side 423



Deres maskinproducent kan udvikle en Tabel-skabelon og lægge ind i TNC'en Når De vil oprette en ny Tabel, åbner TNC'en et overblendingsvindue, som viser alle de tilgængelige Tabel-skabeloner.




De kan også selv definere egne Tabel-skabeloner. Hertil fremstiller De en ny tabel, ændre tabelformat og gemmer denne tabel i biblioteket **TNC:\system \proto**. Når De har oprettet en ny Tabel, er din skabelon er også tilgængelig i udvælgelsen vinduet for Tabel-skabeloner.

Ændre tabelformat

- De trykker softkey **EDITERE FORMAT** (Softkey-liste omskift): TNC'en åbner editor-formular, i hvilket tabelstrukturen er fremstillet. De udtager betydningen af strukturkommandoen (toplinieindføring) fra sidestående tabel.

Strukturkommando	Betydning
Tilgængelige kolonner:	En liste over alle kolonner i tabellen
Forskydning af:	I den Tilrådiges kolonne markerede indlæsning indsættes før kolonnen
Navn	Kolonnenavn: bliver vist i overskriften
Kolonnetype	TEKST: Tekstindgivelse SIGN: Fortegn + eller - BIN: Binærtal DEC: Decimal, positiv, hele tal (grundtal) HEX: Hexadecimaltal INT: Hele tal LENGHT: LÆNGDE (bliver omregnet i tomme-programmer) FEED: Tilspænding (mm/min eller 0.1 tomme/min) IFEED: Tilspænding (mm/min eller tomme/min) FLOAT: Flydende decimaltal BOOL: Sandhedsværdi INDEX: Index TSTAMP: Fast defineret format for Nulpunkt og Tid
Default værdi	Værdi, som dette feltet i denne kolonne er initialiseret med
Bredde	Bredde af kolonne (antal tegn)
Primærnøgle	Første Tabel-kolonne
Sprogafhængig kolonnebeskrivelse	Sprogafhængig dialog

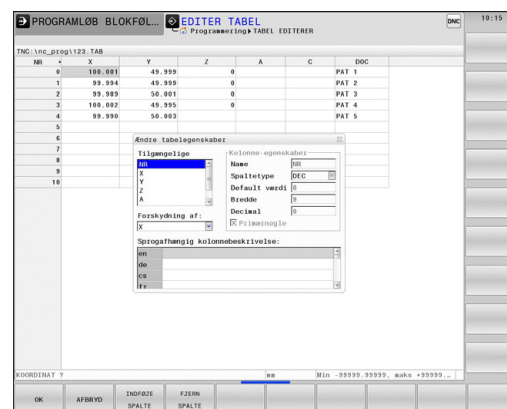

11.9 Frit definerbare tabeller

De kan navigere rundt i formular med en tilsluttet mus eller med TNC-tastatur Navigation med TNC-tastatur:



- Tryk på navigationstasten, for springe rundt i indlæsningsfelterne. Indeni et indlæsningsfelt kan De navigere med pil-tasterne. Rulle-menu kan åbnes med tasten **GOTO**.



I en Tabel som allerede indholder linier, kan De ikke i Tabelegenskaber ændre **Navn** og **Kolonnetype**. Først når De sletter alle linier, kan De ændre disse egenskaber. Hvis nødvendigt, skal du først oprette en sikkerhedskopi af Tabellen.

I et felt fra kolonnetype **TSTAMP** kan De nulstille en ugyldig værdi, når De trykker tasten **CE** og efterfølgende tasten **ENT**.

Afslut struktur-editor

- De trykker softkey **OK**. TNC'en lukker Editor-Formular og gemmer ændringerne. Ved at trykke Softkey **AFBRYD** slettes alle ændringer.

skiftes mellem tabel- og formularvisning

Alle tabeller med filendelsen **.TAB** kan De lade vise enten i listebilledet eller i formularbillede.




- Tryk tasten for indstilling af billedeskærmsopløsning. Vælg den relevante softtast for Listen eller Formularvisning (Formularvisning: med eller uden tekst)

I formularbilledet oplister TNC'en i den venstre billedskærmshalvdel linienummeret med indholdet for første kolonne.

I den højre billedskærmshalvdel kan De ændre dataerne.

- Tryk på tasten **ENT** eller pilstasten for at skifte til næste indlæsningsfelt.
- For at ændre en anden linie, taster De den grønne navigationstast (mappesymbol). Derved skifter Cursor i det venstre vindue og De kan med piltasten vælge den ønskede linie. Med den grønne navigationstast, skifter De igen i indlæsningsvinduet.

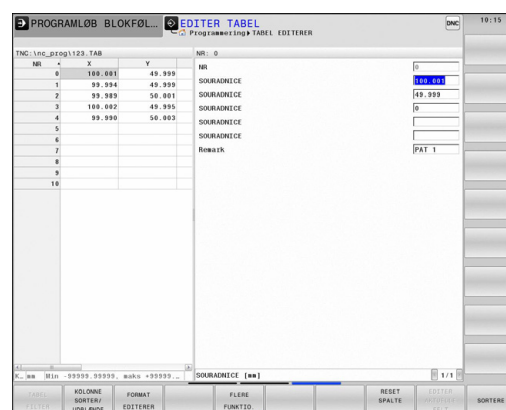

FN 26: TABOPEN -Åbne frit definerbar Tabel

Med funktionen **FN 26: TABOPEN** åbner De en vilkårlig frit definerbar tabel, for at beskrive denne tabel med **FN 27** , hhv. at læse fra denne tabel med **FN 28** .



I et NC program kan der altid kun være en tabel åben. En ny blok med **FN 26: TABOPEN** lukker automatisk den sidst åbnede tabel.
Tabellen der skal åbnes skal have efternavnet .TAB.

Eksempel: Åbne tabellen TAB1.TAB, som er gemt i biblioteket TNC:DIR1

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:DIR1\TAB1.TAB
```

FN 27: TABWRITE - Beskriv en frit definerbare Tabel

Med funktionen **FN 27: TABWRITE** beskriver De tabellen, som De forud har åbnet med **FN 26: TABOPEN**

De kan definere flere kolonnenavne i en **TABWRITE**-blok, dvs. beskrive. Spaltenavnet skal stå mellem anførselstegn og og være adskilt med et komma. Værdien, som TNC'en skal skrive i den vilkårlige kolonne, definerer De i Q-parametre.



Vær opmærksom på, at funktionen **FN 27: TABWRITE** standard mæssigt også skriver i betjeningsart Program-test , værdien i den aktuelt åbne tabel. Med funktionen **FN18 ID992 NR16** kan De spørge, i hvilken betjeningsart programmet skal udføres i. Hvis funktionen **FN27** kun skal udføres i **Programafvikling-enkelblok** og **Programafvikling Blokfølge**, kan De med en springkommando overspringe det vedrørende programafsnit Side 303. De kan kun beskrive numeriske tabelfelter.
Hvis De vil beskrive flere spalter i en blok, skal De lagre de værdier der skal skrives i efter hinanden følgende Q-parameter-numre.

Eksempel

I linie 5 i den momentant åbnede tabel beskrives spalte radius, dybde og D. Værdierne, som skal skrives i tabellen, skal være lagret i Q-parametrene Q5, Q6 og Q7.

```
53 Q5 = 3.75
```

```
54 Q6 = -5
```

```
55 Q7 = 7.5
```

```
56 FN 27: TABWRITE 5 / "RADIUS,DYBDE,,D" = Q5
```

11.9 Frit definerbare tabeller

FN 28: TAPWRITE - Læs frit definerbare Tabel

Med funktionen **FN 28: TABREAD** læser De fra tabellen, som De forud har åbnet med **FN 26: TABOPEN**.

De kan definere flere kolonnenavne i en **TABREAD**-blok, dvs. læse. Spaltenavnet skal stå mellem anførselstegn og være adskilt med et komma. Q-parameter-nummeret, i hvilken TNC skal skrive den første læsende værdi, definerer De i en **FN 28**-blok.



De kan kun læse numeriske tabel felter.
Hvis De vil læse flere spalter i en blok, skal De lagre de værdier der skal skrives i efter hinanden følgende Q-parameter-numre.

Eksempel

I linie 6 i den momentant åbnede tabel læse værdierne i spalten radius, dybde og D. Gemme den første værdi i Q-parameter Q10 (anden værdi i Q11, tredje værdi i Q12).

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6 /"RADIUS,DYBDE,D"
```

11.10 Dvæletid FUNKTION FEED DVÆLE

Programmer dvæletid

Anvendelse



Forholdene for denne funktion er maskinafhængig.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med funktionen **FUNKTION FEED DVÆLE** programmerer De en gentagende dvæletid i sekunder, f.eks. for at tvinge et spånbrud i en drejecyklus. De programmerer **FUNKTION FEED DVÆLE** umiddelbar før bearbejdningen, hvor de vil udfører et spånbrud. Den definerede dvæletid i **FUNKTION FEED DVÆLE** virker ikke ved bevægelser i ilgang og tastebevægelser.



Skader på emne!
De anvender ikke **FUNKTION FEED DVÆLE** for at færdiggøre gevind.

Fremgangsmåde

Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC FCT PROGRAM FUNKTIONER FUNCTION FEED FEED DWELL	▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner ▶ Vælg Softkey FUNKTION FEED ▶ Vælg Softkey FEED DVÆLE ▶ Definer Interval tid dvæle D-TIME ▶ Definer Interval bearbejdning F-TIME

NC-blok

**13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5
F-TIME5**

Tilbagefør dvæletid



Sæt dvæletiden umiddelbar tilbage efter den med spånbrud udførte bearbejdning.

NC-blok

18 FUNCTION FEED DWELL RESET

Med funktionen **FUNCTION FEED DWELL RESET** tilbagestiller De gentagende dvæletider.

Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

FUNCTION
FEED

- ▶ Vælg Softkey **FUNKTION FEED**

RESET
FEED
DWELL

- ▶ Vælg Softkey **RESET FEED DVÆLE**



De kan også tilbagesætte dvæletiden med indlæsning D-TIME 0.

TNC'en automatisk tilbagestille funktionen **FUNCTION FEED DWELL** ved en programafslutning.

12

**Programmerin:
Flerakse
bearbejdning**

12.1 Funktioner for fleraksebearbejdning**12.1 Funktioner for fleraksebearbejdning**

I dette kapitel er sammenfattet TNC-funktionerne, som hænger sammen med fleraksebearbejdning:

TNC-funktion	Beskrivelse	Side
PLANE	Definere bearbejdning i det transformerede bearbejdningsplan	431
M116	Tilspænding for drejeadser	455
PLANE/M128	Dykfræsning	453
FUNCTION TCPM	Forhold TNC'en fastlægger ved positionering af drejeadser (videreudvikling af M128)	463
M126	Køre drejeadser vejoptimeret	456
M94	Reducere displayværdi af drejeadser	457
M128	Forhold TNC'en fastlægger ved positionering af drejeadser	458
M138	Valg af svingakse	461
M144	Omregne maskinkinematik	462
LN-blokke	Tredimensionel værktøjskorrektur	468

12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8)

Indledning



Funktionerne for transformerung af bearbejdningsplanet skal være frigivet af maskinfabrikanten!

PLANE-funktionen kan De kun anvende i fuldt omfang på maskiner, som råder over mindst to drejeadsere (bord og/eller hoved). Undtagelse: Funktionen **PLANE AXIAL** kan De så også anvende, når der på Deres maskine kun er en enkelt drejeadse til rådighed hhv. er aktiv.

Med **PLANE**-funktionen (eng. plane = plan) står en kraftfuld funktion til Deres rådighed, med hvilken De på forskellige måder kan definere transformerede bearbejdningsplaner.

Parameter-definitionen af **PLANE**-funktioner er inddelt i to dele:

- Den geometriske definition af planet, som for alle til rådighed værende **PLANE**-funktioner er forskellige
- Positioneringsforholdene for **PLAN**-funktionen, som uafhængig af plandefinitionen kan ses og for alle **PLAN**-funktioner er identiske se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447



Pas på kollisionsfare!

Hvis De i svingede system arbejder med Cyklus **8 SPEJLING**, være opmærksom på følgende:

De programmerer først svingbevægelsen og definerer derefter Cyklus **8 SPEJLING**!

Spejl en rundakse med **8** spejl kun bevægelsen af aksens, ikke den i **PLANE**-funktinen definerede vinkel! Derved ændre aksens position.

Programmer som de har fremstillet på en iTNC 530 eller ældre TNC'er, er ikke kompatible.



Funktionen overfører Akt.-position er ikke mulig med aktivt transformeret bearbejdningsplan.

Når De anvender **PLANE**-funktion med aktiv **M120**, så ophæver TNC'en automatisk radius-korrektoren og dermed også funktionen **M120**.

PLANE-funktioner tilbagesættes grundlæggende altid med **PLANE RESET**. Indlæsningen af 0 i alle **PLANE**-parametre tilbagesætter funktionen ikke fuldstændigt.

Hvis De med funktionen **M138** begrænser antallet af drejeadsere, kan de dermed begrænse drejemulighederne på Deres maskine.

TNC'en understøtter kun svingningen af bearbejdningsplanet med spindelaksen Z.

12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8)**Oversigt**

Alle de i TNC'en til rådighed værende **PLAN**-funktioner beskriver de ønskede bearbejdningsplaner uafhængig af drejeakserne, der faktisk er til rådighed på Deres maskine. Følgende muligheder står til rådighed:

Softkey	Funktion	Nødvendige parametre	Side
	SPATIAL	Tre rumvinkler SPA , SPB , SPC	435
	PROJECTED	To projektionsvinkler PROPR og PROMIN såvel som en rotationsvinkel ROT	437
	EULER	Tre eulervinkler præcession(EULPR), nutation (EULNU) og rotation (EULROT),	438
	VECTOR	Normalvektor for definition af plan og basisvektor for definition af retningen den svingede X-akse	440
	POINTS	Koordinaterne til tre vilkårlige punkter til det transformerende plan	442
	RELATIV	Enkelt, inkremental virkende rumvinkel	444
	AXIAL	Indtil tre absolutte eller inkrementale aksevinkler A , B , C	445
	RESET	Tilbagestille PLANE-funktion	434

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2


Definere PLANE-funktion

SPEC
FCT

- Vis softkey-funktionsmenu med specialfunktioner

TILT
BEARBEJD.
PLAN

- Vælg **PLANE**-funktion: Tryk softkey **TRANSFORMERE BEARB.-PLAN**: TNC'en viser i softkey-liste de til rådighed stående definitionsmuligheder

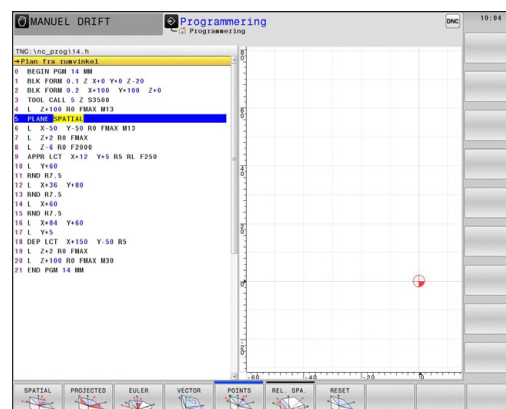


Vælg funktion

- Vælg den ønskede funktion pr. softkey: TNC'en fortsætter dialogen og spørger efter de nødvendige parametre

Positionsvisning

Så snart en vilkårlige **PLANE**-funktion er aktiv, viser TNC'en i det yderligere status-display den beregnede rumvinkel (se billedet). Grundlæggende regner TNC'en internt – uafhængig af den anvendte **PLANE**-funktion – altid tilbage til rumvinklen.

I funktion restvej (**RESTV**) viser TNC'en ved indsvingning (funktion **MOVE** eller **TURN**) i drejeaksen vejen til den definerede (hvh. beregnede) slutposition for drejeaksen.

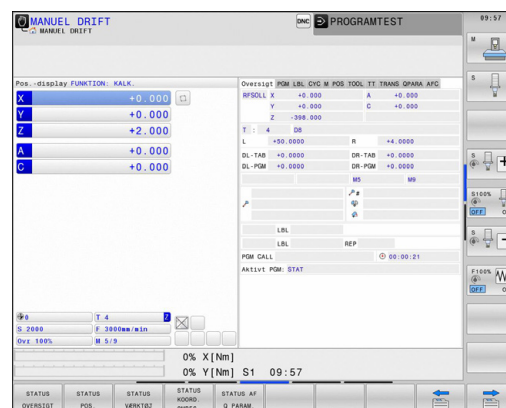

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

Tilbagestil PLAN-Funktion

- 
 - ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
- 
 - ▶ Vælg TNC specialfunktioner: Tryk softkey **SPECIELLE TNC FUNKT.**
- 
 - ▶ Vælg PLANE-funktion: Tryk softkey **TRANSFORMERE BEARB.-PLAN**: TNC'en viser i softkey-listen de til rådighed stående definitionsmuligheder
- 
 - ▶ Vælg funktion for tilbagestilling: Hermed er **PLANE**-funktionen tilbagesat internt, på den aktuelle akseposition ændrer sig herved ikke
- 
 - ▶ Fastlæg, om TNC'en skal køre svingaksen automatisk til grundstillingen (**MOVE** eller **TURN**) eller ikke (**STAY**), se "Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)", Side 447
- 
 - ▶ Afslutte indlæsning: Tryk tasten END

NC-blok

25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000



Funktionen **PLANE RESET** sætter den aktive **PLANE**-funktion – eller en aktiv cyklus **19** – fuldstændig tilbage (vinkel = 0 funktion inaktiv). En multidefinition er ikke nødvendig.

Svingningen i driftsarten **MANUEL DRIFT** deaktiverer De med 2ROT-Menu.

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Definer bearbejdningsplanet via rumvinkel: PLAN SPATIAL

Anvendelse

Rumvinklen definerer et bearbejdningsplan ved op til tre drejninger om et koordinatsystem, til hvilket formål to perspektiver eksisterer der altid fører til det samme resultat.

- **Drejning om det maskinfaste koordinatsystem:** Rækkefølgen af drejningen udføres først om maskinakse C, så om maskinakse B, og så om maskinakse A.
- **Drejning om det drejede koordinatsystem:** Rækkefølgen af drejningen udføres først om maskinakse C, så om maskinakse B, og så om maskinakse A. Dette synspunkt er normalt let at forstå, da rotation af koordinatsystemet ved en faststående drejeakse kan rekonstrueres.




Pas på før programmeringen

De skal altid definere alle tre rumvinkler **SPA**, **SPB** og **SPC**, også hvis en af vinklerne er 0.

Funktionsvis svarer det til Cyklus **19**, forudsat indlæsningen i Cyklus **19** er sat maskinsiden på rumvinkelindlæsning.


PLANE SPATIAL er ikke tilladt, når Cyklus 8 **SPEJLING** er aktiv.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.

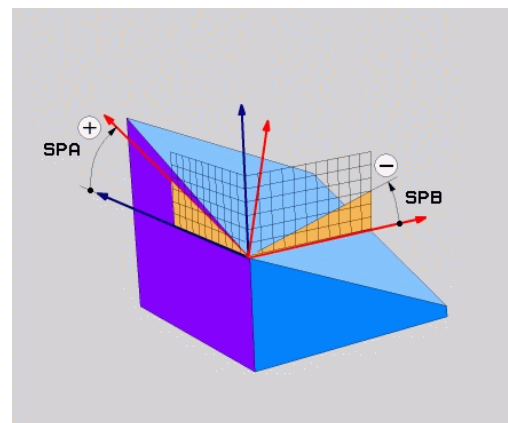

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)


 
Indlæseparameter



- **Rumvinkel A?:** Drejevinkel **SPA** om den maskinfaste akse X (se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Rumvinkel B?:** Drejevinkel **SPB** om den maskinfaste akse Y (se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Rumvinkel C?:** Drejevinkel **SPC** om den maskinfaste akse Z (se billedet i midten til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
SPATIAL	Eng. spatial = rumlig
SPA	spatial A: Drejning om X-aksen
SPB	spatial A: Drejning om Y-aksen
SPC	spatial A: Drejning om Z-aksen

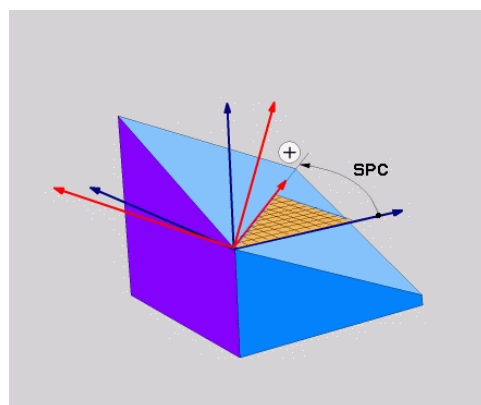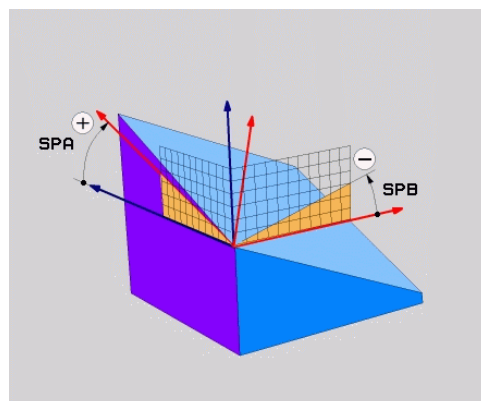

NC-blok

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC
+45

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Definer bearbejdningsplanet via rumvinkel: PLAN PROJECTED

Anvendelse


Projektionsvinklen definerer et bearbejdningsplan med angivelsen af to vinkler, som De med projektion af 1. koordinat-plan (Z/X med værktøjsakse Z) og det 2. koordinatplan (Y/Z med værktøjsakse Z) i hvilket bearbejdningsplanet som skal defineres kan fremskaffes.



Pas på før programmeringen

Projektionsvinklen kan De så kun anvende, hvis vinkeldefinitionen henfører sig til en retvinklet kasse. Ellers opstår forvridninger på emnet.



Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.

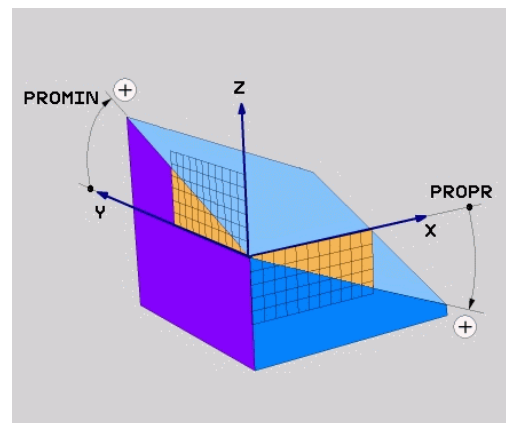

Indlæseparameter



- ▶ **Proj.-vinkel 1. Koordinatplan?:** Projicerede vinkel for det transformerede bearbejdningsplan i det 1. koordinatplan for det maskinfaste koordinatsystem (Z/X med værktøjsakse Z, se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -89.9999° til $+89.9999^\circ$. 0° -aksen er hovedaksen for det aktive bearbejdningsplan (X med værktøjsakse Z, positiv retning se billedet øverst til højre)
- ▶ **Proj.-vinkel 2. Koordinatplan?:** Projicerede vinkel i det 2. koordinatplan i det maskinfaste koordinatsystem (Y/Z med værktøjsakse Z, se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -89.9999° til $+89.9999^\circ$. 0° -aksen er sideaksen for det aktive bearbejdningsplan (Y med værktøjsakse Z)
- ▶ **ROT-vinkel af svingn. Plan?:** Drejning af det svingede koordinatsystem om den svingede værktøjs-akse (svarer ændringen til en rotation med cyklus 10 DREJNING). Med rotations-vinklen kan De på en enkel måde bestemme retningen af hovedaksen for bearbejdningsplanet (X med værktøjs-akse Z, Z med værktøjs-akse Y, se billedet i midten til højre). Indlæseområde fra -360° til $+360^\circ$
- ▶ Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

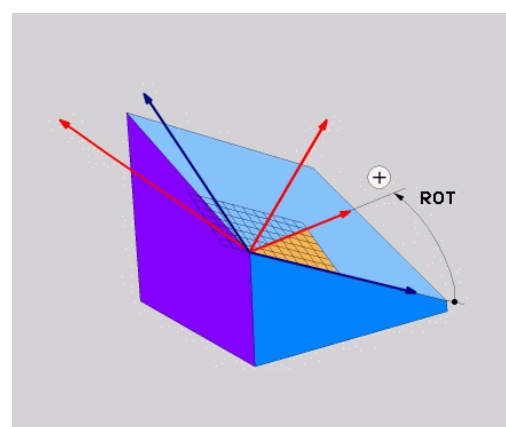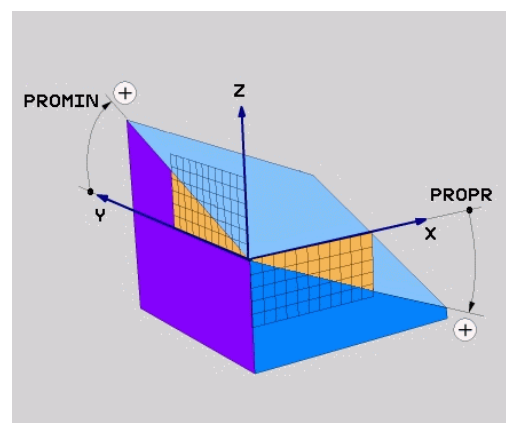

NC-blok

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30

12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8)

Anvendte forkortelser:

PROJECTED	Eng. projected = projiceret
PROPR	princip plan: Hovedplan
PROMIN	minor plan: Sideplan
PROMIN	Eng. rotation: Rotation

Definer bearbejdningsplanet via Eulervinkel: PLAN EULER

Anvendelse


En eulervinkel definerer et bearbejdningsplan med indtil tre **drejninger om det altid transformerede koordinatsystem**. De tre eulervinkler blev defineret af schweiziske matematiker Euler. Overført til maskin-koordinatsystemet kommer følgende betydninger:

Præcessionsvinkel EULPR	Drejning af koordinatsystemet om Z-aksen
Nutationsvinkel EULNU	Drejning af koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse
Rotationsvinkel EULROT	Drejning af det transformerede bearbejdningsplan om den transformerede Z-akse




Pas på før programmeringen

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.



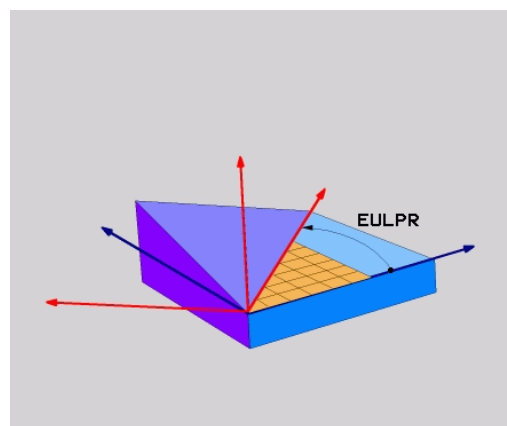


PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

 Indlæseparameter



- ▶ **Drejev. Hoved-koordinatplan?:** Drejevinkel **EULPR** om Z-aksen (se billedet øverst til højre). Pas på:
 - Indlæseområdet er -180.0000° til 180.0000°
 - 0° -aksen er X-aksen
- ▶ **Svingvinkel værktøjs-akse?:** Svingvinkel **EULNUT** for koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse (se billedet til højre i midten). Pas på:
 - Indlæseområdet er 0° til 180.0000°
 - 0° -aksen er Z-aksen
- ▶ **ROT-vinkel af svingn. Plan?:** Drejning **EULROT** af det svingede koordinatsystem om den svingede Z-akse (svarer efter meningen til en rotation med cyklus 10 DREJNING). Med rotations-vinklen kan De på en enkel måde bestemme retningen af X-aksen i det transformerede bearbejdningsplan (se billedet nederst til højre). Pas på:
 - Indlæseområdet er 0° til 360.0000°
 - 0° -aksen er X-aksen
- ▶ Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

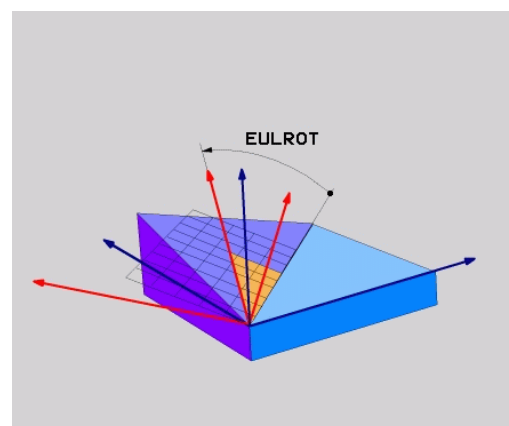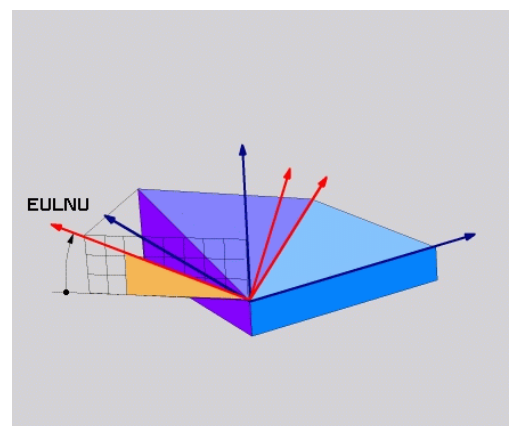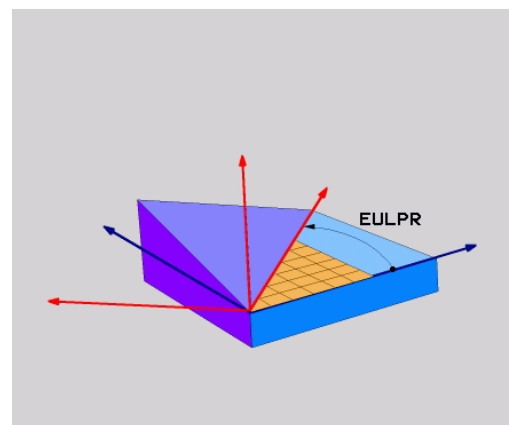

NC-blok

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)**Anvendte forkortelser**

Forkortelse	Betydning
EULER	Schweizisk matematiker, der definerede den såkaldte Euler-vinkel
EULPR	Pr æcessions-vinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af koordinatsystemet om Z-aksen
EULNU	Nu tationsvinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse
EULROT	Ro tations-vinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af det transformerede bearbejdningsplan om den svingede Z-akse

**Definer bearbejdningsplan via to vektorer:
PLAN VECTOR****Anvendelse**

Definitionen af et bearbejdningsplan med **to vektorer** kan De så anvende, hvis Deres CAD-system kan beregne basisvektoren og normalvektoren for det transformerede bearbejdningsplan. En normeret indlæsning er ikke nødvendig. TNC'en beregner normeringen internt, så De kan indlæse værdier mellem -9.999999 og +9.999999.


Den for definitionen af bearbejdningsplanet nødvendige basisvektor er defineret med komponenterne **BX**, **BY** og **BZ** (se billedet øverst til højre). Normalvektorer er defineret med komponenterne **NX**, **NY** og **NZ**.

**Pas på før programmeringen**

Basisvektoren definerer retningen af hovedaksen i det transformerede bearbejdningsplan, normalvektoren skal stå vinkelret på det transformerede bearbejdningsplan og bestemmer hermed dets orientering.

TNC'en beregner internt fra de af Dem til enhver tid indlæste værdier normerede vektorer.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.



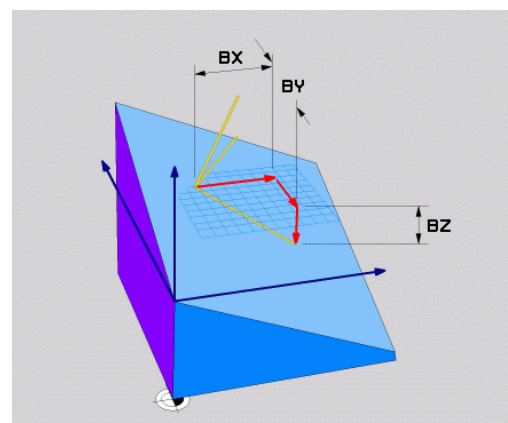


PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Indlæseparameter



- ▶ **X-komponent basisvektor?:** X-komponent **BX** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Y-komponent basisvektor?:** Y-komponent **BY** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Z-komponent basisvektor?:** Z-komponent **BZ** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **X-komponent normalvektor?:** X-komponent **NX** for normalenvektoren N (se billedet i midten til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Y-komponent normalvektor?:** Y-komponenten **NY** for normalenvektoren N (se billedet i midten til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Z-komponent normalvektor?:** Z-komponent **NZ** for normalenvektoren N (se billedet nederst til højre). Indlæseområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

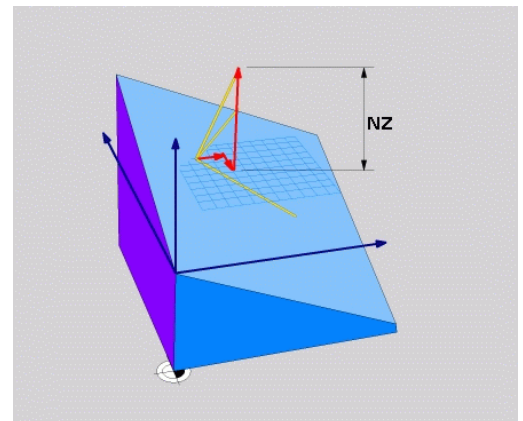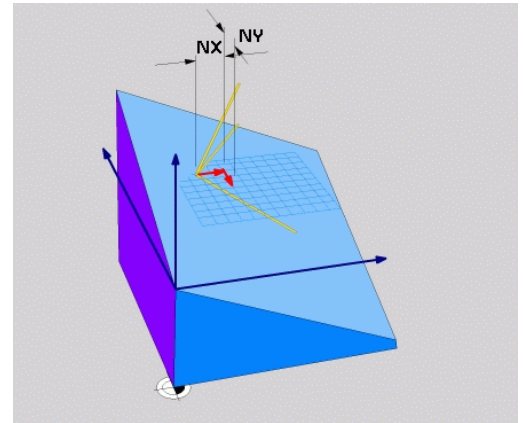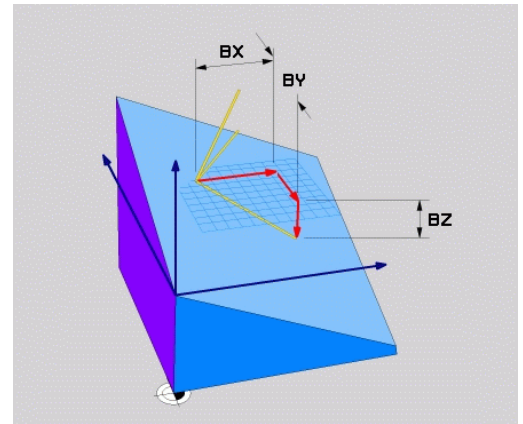

NC-blok

5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
VECTOR	Englisch vector = Vektor
BX, BY, BZ	Basisvektor: X -, Y - og Z -komponenter
NX, NY, NZ	Normalvektor: X -, Y - og Z -komponenter

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

Definer bearbejdningsplanet via tre punkter: PLAN POINT

Anvendelse

Et bearbejdningsplan lader sig entydigt definere med angivelsen af **tre vilkårlige punkter P1 til P3 i dette plan**. Denne mulighed er realiseret i funktionen **PLANE POINTS**.




Pas på før programmeringen

Forbindelsen fra punkt 1 til punkt 2 fastlægger retningen af den svingede hovedakse (X ved værktøjsakse Z).

Retningen af den svingede værktøjsakse bestemmer de med stedet for det 3. punkt henført til forbindelseslinien mellem punkt 1 og punkt 2. Ved hjælp af højre-hånds-regelen (Tommelfinger = X-akse, pegefinger = Y-akse, langfinger = Z-akse, se billedet øverst til højre), gælder: Tommelfinger (X-akse) peger fra punkt 1 til punkt 2, pegefinger (Y-akse) peger parallelt med den svingede Y-akse i retning punkt 3. Så peger langfingeren i retning af den svingede værktøjs-akse.


De tre punkter definerer nedbøjningen af planet. Stedet for det aktive nulpunkt bliver ikke ændret af TNC'en.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.



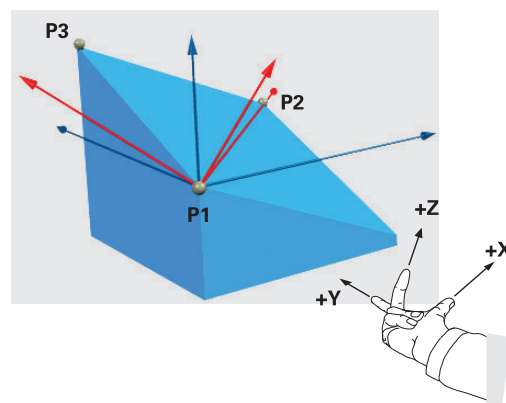


PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

 Indlæseparameter



- ▶ **X-koordinat 1. planpunkt?:** X-koordinat **P1X** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- ▶ **Y-koordinat 1. planpunkt?:** Y-koordinat **P1Y** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- ▶ **Z-koordinat 1. planpunkt?:** Z-koordinat **P1Z** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- ▶ **X-koordinat 2. planpunkt?:** X-koordinat **P2X** for 2. planpunkt (se billedet i midten til højre)
- ▶ **Y-koordinat 2. planpunkt?:** Y-koordinat **P2Y** for 2. planpunkt (se billedet i midten til højre)
- ▶ **Z-koordinat 2. planpunkt?:** Z-koordinat **P2Z** for 2. planpunkt (se billedet i midten til højre)
- ▶ **X-koordinat 3. planpunkt?:** X-koordinat **P3X** for 3. planpunkt (se billedet nederst til højre)
- ▶ **Y-koordinat 3. planpunkt?:** Y-koordinat **P3Y** for 3. planpunkt (se billedet nederst til højre)
- ▶ **Z-koordinat 3. planpunkt?:** Z-koordinat **P3Z** for 3. planpunkt (se billedet nederst til højre)
- ▶ Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

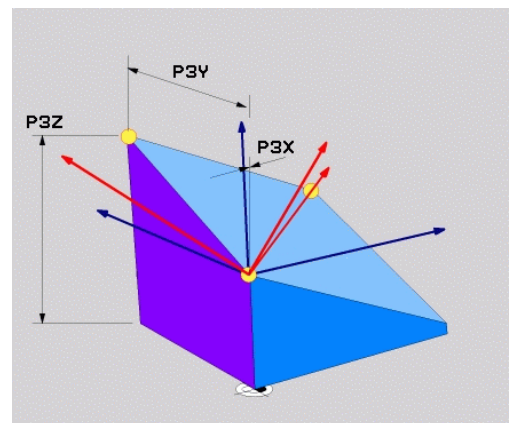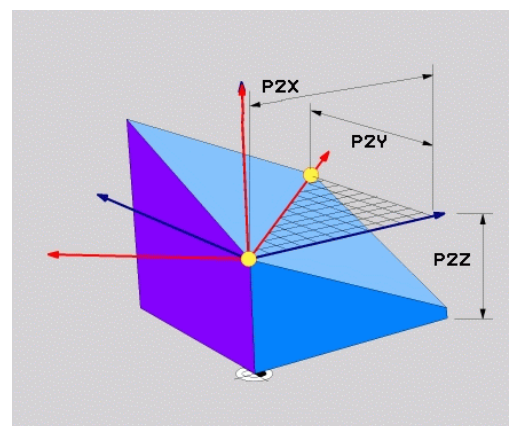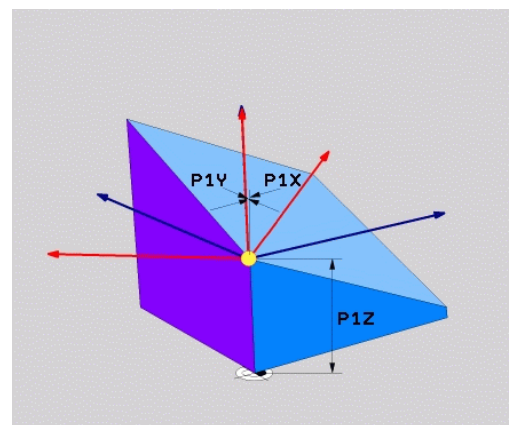

NC-blok

5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X
+0 P3Y+41 P3Z+32.5

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
POINTS	Engelsk points = punkter

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

Definer bearbejdningsplanet via en enkelt inkremental rumvinkel: PLAN RELATIV

Anvendelse

Den inkrementale rumvinkel anvender De så, når et allerede aktivt transformeret bearbejdningsplan skal svinges med **en yderligere drejning**. Eksempel anbringe en 45° fase på et transformeret plan.

Pas på før programmeringen

Den definerede vinkel virker altid henført til det aktive bearbejdningsplan, helt lig med hvilken funktion De har aktiveret denne.

De kan vilkårligt mange **PLAN RELATIVE**-funktioner programmere efter hinanden.

Vil De tilbage igen til bearbejdningsplanet, som var aktiv før **PLANE RELATIVE** funktionen, så definerer De **PLAN RELATIVE** med den samme vinkel, dog med det modsatte fortegn.

Når De anvender **PLAN RELATIVE** på et utransformeret bearbejdningsplan, så drejer De det utransformerede plan simpelt hen om den i **PLAN**-funktionen definerede rumvinkel.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.



Indlæseparameter



- **Inkremental vinkel?:** Rumvinklen, med hvilken det aktive bearbejdningsplan skal transformere videre (se billedet øverst til højre). Vælg akse om hvilken der skal transformeres pr. softkey Indlæseområde: -359.9999° til +359.9999°
- Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
RELATIV	Engelsk relative = henført til

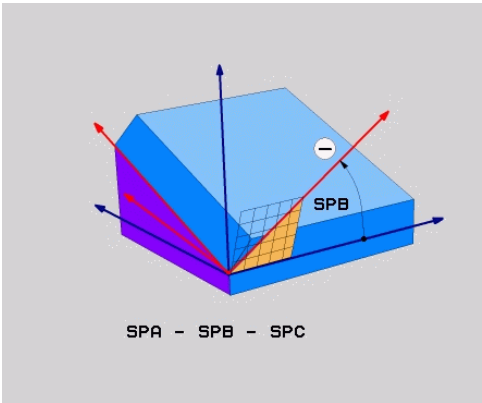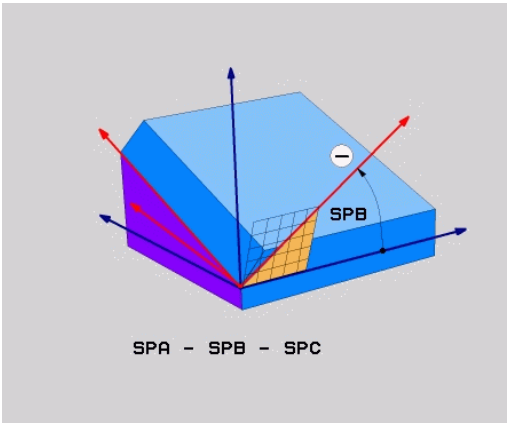

NC-blok

5 PLANE RELATIV SPB-45

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Definer bearbejdningsplanet via Aksevinkel: PLAN AXIAL

Anvendelse

Funktionen **PLANE AXIAL** definerer såvel stedet for bearbejdningsplanet som også Soll-koordinaterne til drejeaksen. Specielt ved maskiner med retvinklet kinematik og med kinematik i hvilken kun én drejeakse er aktiv, lader denne funktion sig let benytte.



Funktionen **PLANE AXIAL** kan De så også benytte, når De kun har én drejeakse aktiv på Deres maskine. Funktionen **PLANE RELATIV** kan De anvende efter **PLANE AXIAL**, hvis Deres maskine tillader rumvinkeldefinitioner. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!



Pas på før programmeringen


Indlæs kun en aksevinkel, der virkelig er til rådighed på Deres maskine, ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.

Med **PLANE AXIAL** definerede drejeakse-koordinater er modalt virksomme. Multidefinitioner opbygges altså på hinanden, inkrementale indlæsninger er tilladt.

For tilbagestilling af funktionen **PLANE AXIAL** anvendes funktionen **PLANE RESET**. Tilbagestilling ved indlæsning af 0 deaktiverer ikke **PLANE AXIAL**.


Funktionen **SEQ, TABLE ROT** og **COORD ROT** har i forbindelse med **PLANE AXIAL** ingen funktion.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447.

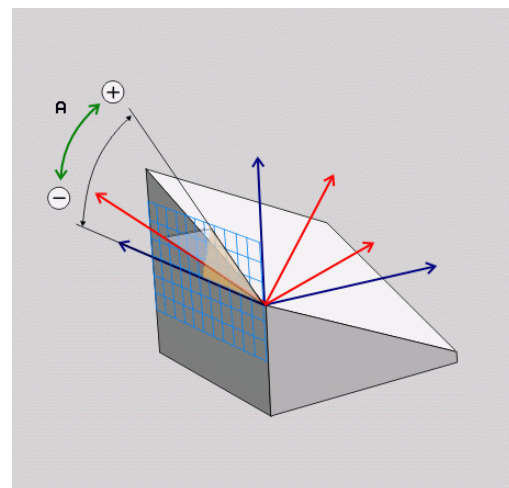


12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

 Indlæseparameter



- **Aksevinkel A?:** Akseinklen, **til hvilken** A-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** A-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel B?:** Akseinklen, **til hvilken** b-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** B-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel C?:** Akseinklen, **til hvilken** C-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** C-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- Videre med positioneringsegenskaberne se "Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion", Side 447

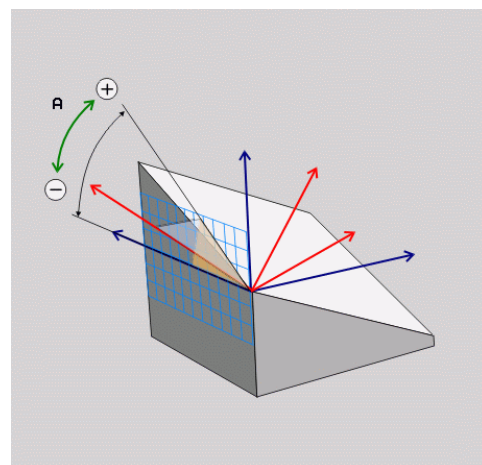

NC-blok

5 PLANE AXIAL B-45

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
AXIAL	Engelsk axial = akseformet

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Fastlæg positionerforhold for PLAN-Funktion

Oversigt

Uafhængig af, hvilken PLANE-funktion De anvender for at definere det transformerede bearbejdningsplan, står følgende funktion for positioneringsforhold altid til rådighed:

- Automatisk indsvingning
- Udvalg af alternative svingmuligheder (ikke ved **PLANE AXIAL**)
- Udvalg af alternative svingmuligheder (ikke ved **PLAN AXIAL**)



Pas på kollisionsfare!

Hvis De i svingede system arbejder med Cyklus **8 SPEJLING**, være opmærksom på følgende:

De programmerer først svingbevægelsen og definerer derefter Cyklus **8 SPEJLING**!

Spejl en rundakse med **8** spejl kun bevægelsen af akse, ikke den i PLANE-funktionen definerede vinkel! Derved ændre aksens position.

Programmer som de har fremstillet på en iTNC 530 eller ældre TNC'er, er ikke compatible.

Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)

Efter at De har indlæst alle parametre for plandefinition, skal De fastlægge, hvorledes drejeaksen skal indsvinges på de beregnede akseverdier:

	▶ PLANE-funktionen skal indsvinge drejeaksen automatisk til de beregnede akseverdier, hvorved relativpositionen mellem emne og værktøj ikke ændres. TNC'en udfører en udligningsbevægelse i linieaksen
	▶ PLANE-funktionen skal indsvinge drejeaksen automatisk til de beregnede akseverdier, hvorved kun drejeaksen bliver positioneret. TNC'en udfører ingen udligningsbevægelse i -linieaksen
	▶ De svinger drejeaksen ind i en efterfølgende, separat positioneringsblok


Når De har valgt optionen **MOVE** (PLAN-funktion skal automatisk indsvinges med udligningsbevægelse), er endnu de to efterfølgende erklærede parametre **afstand drejepunkt fra VRK-spids** og **tilspænding? F=** at definere.

Når De har valgt option **TURN** (PLAN-funktion skal indsvinges automatisk uden udligningsbevægelse), er endnu den efterfølgende erklærede parameter **tilspænding? F=** at definere.

Alternativt til en direkte pr. talværdi defineret tilspænding **F**, kan De lade indsvingningsbevægelsen udføre også med **FMAX** (ilgang) eller **FAUTO** (tilspænding fra **TOOL CALLT**-blokken).



Når De anvender **PLANE**-funktionen i forbindelse med **STAY**, så skal De indsvinge drejeaksen i en separat positioneringsblok efter **PLANE**-funktionen.

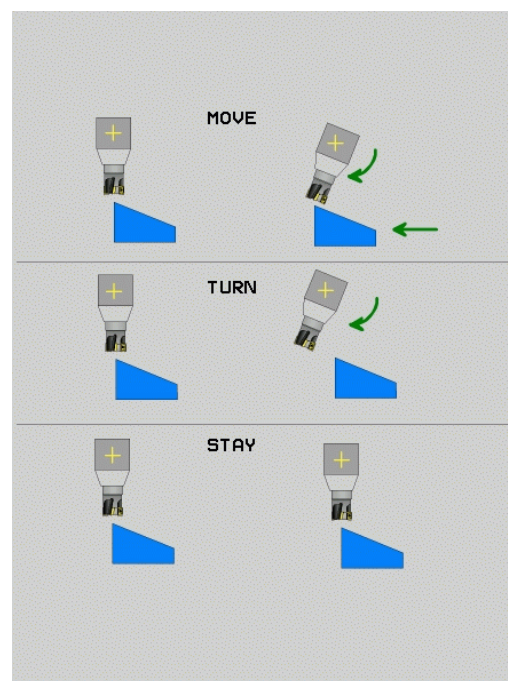




12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8)

- **Afstand drejepunkt fra VRK-spids** (inkremental): TNC'en indsvinger værktøjet (bordet) om værktøjsspidsen. Med parameter **AFST** overfører De drejepunktet for indsvingningsbevægelsen henført til den aktuelle position for værktøjsspidsen.



Pas på!

- Når værktøjet før indsvingningen står på den angivne afstand til emnet, så står værktøjet også efter indsvingningen relativt set på den samme position (se billedet i midten til højre, **1** = AFST)
- Når værktøjet før indsvingningen ikke står på den angivne afstand til emnet, så står værktøjet efter indsvingningen relativt set forskudt til den oprindelige position (se billedet nederst til højre, **1** = AFST)

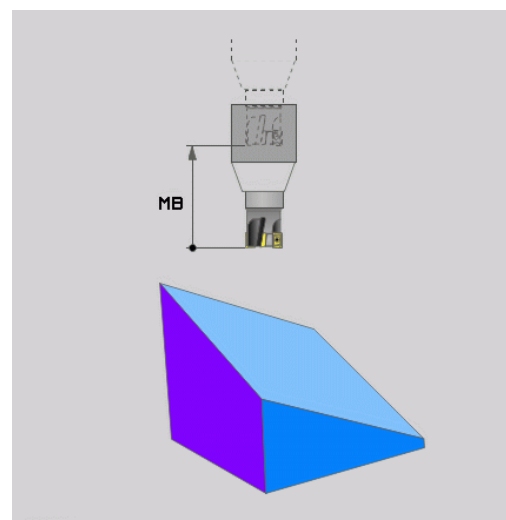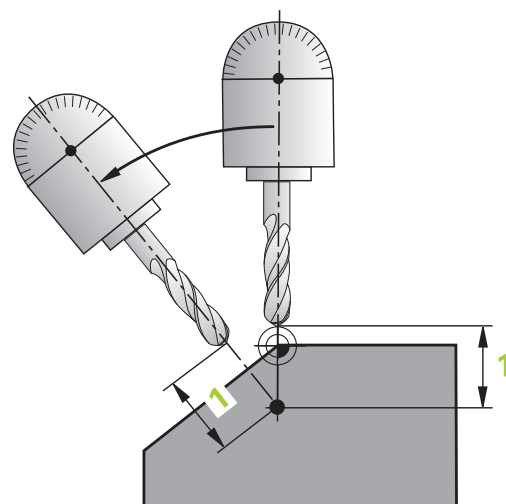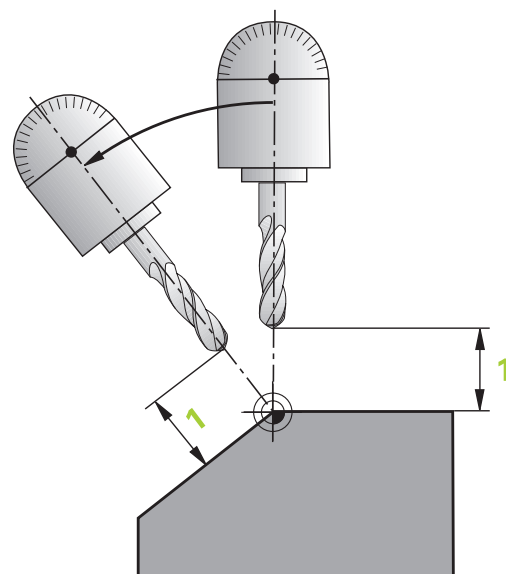

- **Tilspænding? F=**: Banehastighed, med hvilken værktøjet skal indsvinge med
- **Udkørselslængde i WZ-Akse?**: Udkørselsvej **MB**, virker inkrementalt fra den aktuelle værktøjs-position i den aktive værktøjs-akseretning), som TNC'en tilkører **før indsvingningsforløbet** . **MB MAX** kører værktøjet indtil kort før software-endekontakten

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2

Indsvinge drejeaksen i en separat blok

Hvis De vil indsvinge drejeaksen i en separat positioneringsblok (option **STAY** er valgt), går De frem som følger:



Pas på kollisionsfare!

Værktøjet forpositioneres således, at der ved indsvingning ingen kollision kan ske mellem værktøj og emne (spændejern).

Programmerer De mellem PLANE-funktionen og positioneringen ingen spejling af rundaksen, ellers positionerer styringen til den spejlede værdi, PLANE-funktionen beregner dog uden spejling.

- Vælg en vilkårlig **PLANE**-funktion, definér automatisk indsvingning med **STAY**. Ved afviklingen beregner TNC'en positionsværdierne for de drejeadser der er tilstede på Deres maskine og gemmer disse i systemparametrene Q120 (A-akse), Q121 (B-akse) og Q122 (C-akse)
- Definere positioneringsblok med de af TNC'en beregnede vinkelværdier

NC-blokeksempel: Maskine med C-rundbord og A-svingbord indsvinge på en rumvinkel B+45°.

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Positionér til sikker højde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Definer og aktiver PLANE-funktion
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Drejeaksen positioneres med de af TNC'en beregnede værdier
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

Valg af alternative sving-muligheder: SEQ +/- (indlæsning optional)

Fra det af Dem definerede sted for bearbejdningsplanet skal TNC'en beregne den dertil passende stilling for de på Deres maskine værende drejeakser. I regelen fremkommer der altid to løsningsmuligheder.

Med kontakten **SEQ** indstiller De, hvilken løsningsmulighed TNC'en skal anvende:

- **SEQ+** positionerer masteraksen således, at den indtager en positiv vinkel. Masteraksen er den 1. drejeakse gående ud fra værktøjet eller den sidste drejeakse gående ud fra bordet (afhængig af maskinkonfigurationen, se også billedet øverst til højre)
- **SEQ-** positionerer masteraksem således, at den indtager en negativ vinkel


Ligger den af Dem med **SEQ** valgte løsning ikke i kørselsområdet for maskinen, afgiver TNC'en fejlmeldingen **vinkel ikke tilladt**.



Ved anvendelse af funktionen **PLANE AXIS** har kontakten **SEQ** ingen funktion.

Hvis De ikke definerer **SEQ**, fremskaffer TNC'en løsningen som følger:

- 1 TNC'en prøver til at begynde med, om begge løsningsmuligheder ligger i kørselsområdet for drejeaksen
- 2 Er dette tilfældet, vælger TNC'en løsningen, som kan nås på den korteste vej
- 3 Ligger kun en løsning i kørselsområdet, så bruger TNC'en denne løsning
- 4 Ligger ingen løsning i kørselsområdet, så afgiver TNC'en fejlmeldingen **Vinkel ikke tilladt**

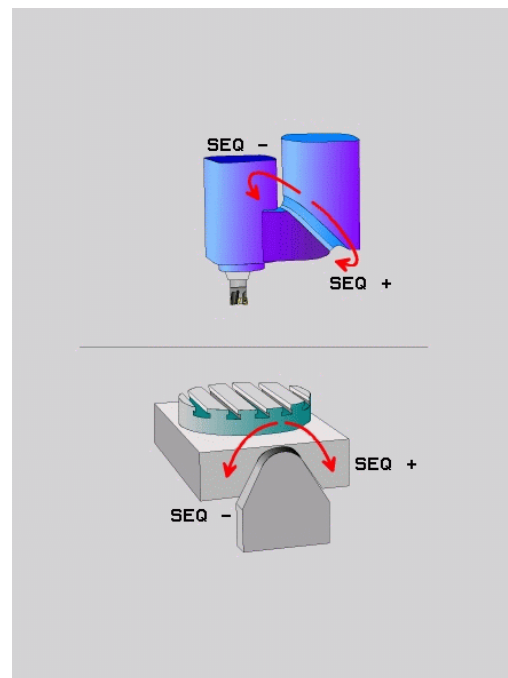

PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (Option #8) 12.2


Eksempel på en maskine med C-rundbord og A-svingbord.

Programmerede funktion: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0


Endekontakt	Startposition	SEQ	Resultat aksestilling
Ingen	A+0, C+0	ikke progrm.	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	–	A–45, C–90
Ingen	A+0, C-105	ikke progrm.	A–45, C–90
Ingen	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C-105	–	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	ikke progrm.	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	+	Fejlmelding
Ingen	A+0, C-135	+	A+45, C+90

Valg af transformationsart (indlæsning optional)

 For svingvinkel, som kun drejer værktøjsaksen om koordinatsystemet, står en funktion til rådighed, med hvilken De kan fastlægge arten af svingningen:



 - **COORD ROT** fastlægger, at PLAN-funktionen kun skal dreje koordinatsystemet til den definerede svingvinkel. Kompensationen sker beregningsmæssigt, en rundakse bliver ikke bevæget




- **TABLE ROT** fastlægger, at PLAN-funktionen for rundaksen skal positionere til den definerede svingvinkel. Kompensationen sker med en emne-drejning



Ved anvendelse af funktionen **PLANE AXIAL** har funktionen **COORD ROT** og **TABLE ROT** ingen funktion.

COORD ROT er kun aktiv, når svingningen udelukkende følger om en værktøjsakse f.eks. **SPC+45** ved værktøjsakse **Z**. Så snart en anden svingakse kræves realiseret, er automatisk **TABLE ROT** aktiv.

Hvis De anvender funktionen **TABLE ROT** i forbindelse med en grunddrejning og svingvinkel 0, så svinger TNC'en bordet til den i grunddrejningen definerede vinkel.

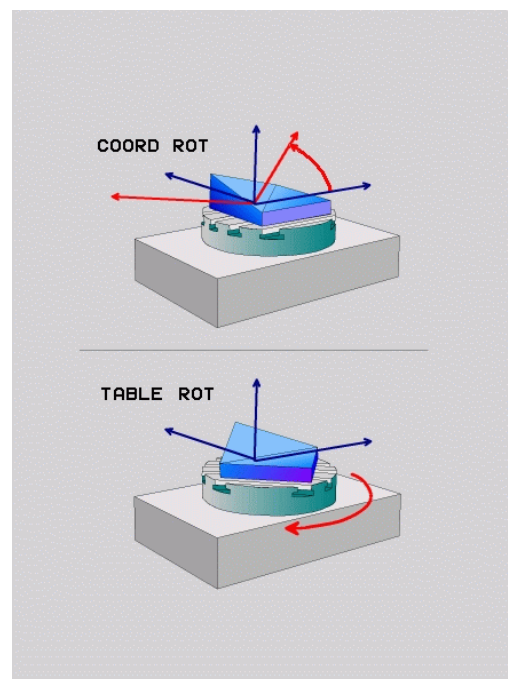

12

Programmerin: Flerakse bearbejdning

12.2 PLANE-funktionen: Transformerig af bearbejdningsplan (Option #8)

Sving bearbejdningsplan uden drejeakse



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Maskinproducenten skal den eksakte vinkel, f.eks. et påbygget vinkelhoved, tilgodese i kinematikbeskrivelsen.

De kan også tilpasse den programmerede bearbejdningsplan uden drejeakse vinkelret på værktøjet f.eks. tilpasse bearbejdningsplanet for den påbyggede vinkelhoved.

Med funktionen **PLANE SPATIAL** og positionsforholdet **STAY** kan De svinge bearbejdningsplanet af den af maskinproducenten indgivne vinkel.

Eksempel med påbygget vinkelhoved med fast værktøjsretning Y:

NC-Syntax

```
TOOL CALL 5 Z S4500
```

```
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY
```



Svingvinklen skal passe præcis til værktøjsvinkel, ellers afgiver TNC`en en fejlmelding.

12.3 Dykfræsning i det svingede plan (Option #9)


Funktion

I forbindelse med de nye **PLANE**-funktioner og **M128** kan De i et transformeret bearbejdningsplan **dykfræse**. Herfor står to definitionsmuligheder til rådighed:

- Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse
- Dykfræsning med normalvektorer



Dykfræsning i det transformerede plan fungerer kun med radiusfræsere. Ved 45°-svinghoveder/svingborde, kan De også definere dykvinklen som rumvinkel. Herfor anvender De **FUNCTION TCPM**se "FUNKTION TCPM (Option #9)", Side 463.

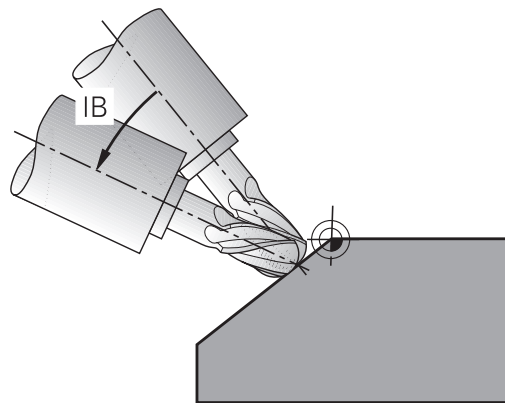

Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse

- ▶ Værktøj frikøres
- ▶ Definere vilkårlig PLANE-funktion, vær opmærksom på positioneringsforhold
- ▶ Aktivere M128
- ▶ Med en retlinie-blok køres den ønskede dykvinkel i den tilhørende akse inkrementalt

NC-blok eksempel

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Positionér til sikker højde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Definere og aktivere PLANE-funktion
14 M128	Aktivere M128
15 L IB-17 F1000	Indstille dykvinkel
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan

Programmerin: Flerakse bearbejdning

12.3 Dykfræsning i det svingede plan

Dykfræsning med normalvektorer



I en **LN**-blok må kun være defineret én retningsvektor, med hvilken dykvinklen er defineret (normalvektor **NX**, **NY**, **NZ** eller værktøjs-retningsvektor **TX**, **TY**, **TZ**).

- ▶ Værktøj frikøres
- ▶ Definere vilkårlig PLANE-funktion, vær opmærksom på positioneringsforhold
- ▶ Aktivere M128
- ▶ Afvikle programmet med LN-blokke, i hvilken værktøjs-retningen er defineret pr. vektor

NC-blok eksempel

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Positionér til sikker højde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Definere og aktivere PLANE-funktion
14 M128	Aktivere M128
15 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ +0,9539 F1000 M3	Indstille dykvinkel med normalvektor
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan

12.4 Yderlig-funktion for drejeakser

Tilspænding i mm/min ved drejeakserne A, B, C: M116 (Option #8)

Standardforhold

TNC'en fortolker den programmerede tilspænding ved en drejeakse i grad/min (i mm-programmer og også i tomme-programmer). Banetilspændingen er altså afhængig af afstanden af værktøjsmidtpunktet til drejeakse-centrum.

Jo større denne afstand bliver, desto større bliver banetilspændingen.

Tilspænding i mm/min ved rundakser m. M116



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

M116 virker kun ved rund- og drejeborde. Ved svinghoveder kan M116 ikke anvendes. Skulle Deres maskine være udrustet med et bord/hoved-kombination, ignorerer TNC'en svinghoved-drejeaksen.

M116 virker også med aktivt transformeret bearbejdningsplan og i kombination med M128, når De med funktionen **M138** har udvalgt drejeaksen se "Valg af svingakse: M138", Side 461. **M116** virker så kun på de ikke med **M138** udvalgte drejeakser.

TNC'en fortolker den programmerede tilspænding ved en drejeakse i mm/min (hhv. 1/10 tomme/mm). Hermed beregner TNC'en altid ved blok-start tilspændingen for denne blok. Tilspændingen for en drejeakse ændrer sig ikke, medens blokken bliver afviklet, også når værktøjet bevæger sig mod drejeaksens centrum.

Virkemåde

M116 virker i bearbejdningsplanet. Med M117 tilbagesætter De M116; Ved program-enden bliver M116 altid tilbagesat.

M126 bliver virksom ved blok-start.

12.4 Yderlig-funktion for drejeakser

Kør vejoptimering drejeakse: M126

Standardforhold



Forholdene for TNC'en ved positionering af drejeaksen er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Standardforholdene for TNC'en ved positionering af drejeakser, hvis visning af værdier er reduceret til under 360°, er afhængig af maskin-parameter **shortestDistance** (300401). Der er det fastlagt, om TNC'en forskellen Soll-position - Akt.-position, eller om TNC'en grundlæggende altid (også uden M126) skal køre den korteste vej til den programmerede position. Eksempler:

Akt.-position	Soll-position	Kørselsvej
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Forhold omkring M126

Med M126 kører TNC'en en drejeakse den korteste vej, hvis visning er reduceret til værdier under 360°. Eksempler:

Akt.-position	Soll-position	Kørselsvej
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Virkemåde

M126 bliver virksom ved blok-start.

M126 tilbagestiller De med M127; ved program-slut bliver M126 under alle omstændigheder uvirksom.

Reducer visning af drejeakser til en værdi under 360°: M94

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet fra den aktuelle vinkelværdi til den programmerede vinkelværdi.

Eksempel:

Aktuelle vinkelværdi:	538°
Programmeret vinkelværdi:	180°
Virkelige kørselsvej:	-358°

Forhold med M94

TNC'en reducerer ved blokstart den aktuelle vinkelværdi til en værdi under 360° og kører i tilslutning hertil til den programmerede værdi. Er flere rundakser aktive, reducerer M94 visningen af alle rundakser. Alternativt kan De efter M94 indlæse en rundakse. TNC'en reducerer så kun visningen af denne akse.

NC-blok eksempel

Reducer displayværdier i alle aktive rundakser:

L M94

Reducér kun displayværdier for C-aksen:

L M94 C

Visning af alle aktive rundakser reduceres og i tilslutning hertil køres C-aksen til den programmerede værdi:

L C+180 FMAX M94

Virkemåde

M94 virker kun i den programblok, i hvilken M94 er programmeret. M94 bliver virksom ved blok-start.

12 Programmerin: Flerakse bearbejdning

12.4 Yderlig-funktion for drejeakser

Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Option #9)

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet til de i bearbejdnings-programmet fastlagte positioner. Ændrer positionen for en svingakse sig i programmet, så skal den deraf opståede forskydning i lineæraksen beregnes og i en køres i en positioneringsblok.

Forhold med M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

Ændrer positionen sig i programmet for en styret svingakse, så forbliver under transformationen positionen for værktøjsspidsen uforandret overfor emnet.



Pas på, fare for emnet!

Ved svingakser med Hirth-fortanding: Stillingen af svingaksen må kun ændres, efter at De har frikørt værktøjet. Ellers kan under udkørslen af fortandingen ske skader på konturen.

Efter **M128** kan De indlæse endnu en tilspænding, med hvilken TNC'en udfører udjævningsbevægelsen i linieaksen.

Anvend **M128** i forbindelse med **M118**, når De under programafviklingen vil ændre stillingen af svingaksen med håndhjulet. Overvejning af en håndhjuls-position opstår ved aktiv **M128**, afhængig af indstillingen i 3D-ROT-Menu af driftsart **Manuel driftsart**, i aktive koordinatsystem, eller i maskinfaste koordinatsystem.




Før positioneringen med **M91** eller **M92** og før et **TOOL CALL**-blok: **TILBAGESTIL M128**.

For at undgå kontur-beskadigelser må De med **M128** kun anvende en radiusfræser.

Værktøjs-længden skal henføre sig til kuglecentrum af radiusfræseren.

Når **M128** er aktiv, viser TNC'en i status-displayet symbolet TCPM.

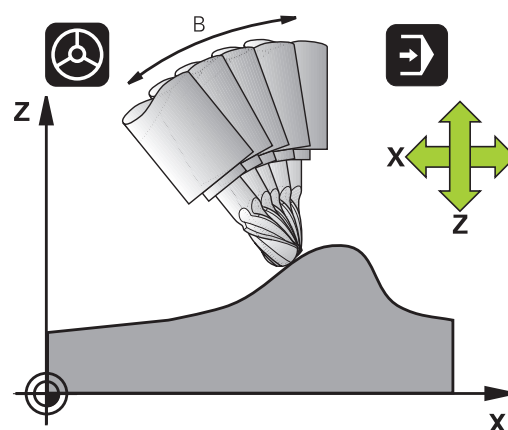

M128 ved rundborde

Hvis De med aktiv **M128** programmerer en rundbords-bevægelse, så drejer TNC'en koordinat-system tilsvarende med. Drejer De f.eks. C-aksem med 90° (ved positionering eller ved nulpunkt-forskydning) og programmerer i tilslutning hertil en bevægelse i X-aksen, så udfører TNC'en bevægelsen i maskinakse Y.

Også de fastlagte henføringspunkt, der omplacerer sig ved rundbords-bevægelsen, transformerer TNC'en.

M128 ved tredimensional værktøjs-korrektur

Hvis De med aktiv **M128** og aktiv radiuskorrektur **RL/RR/** gennemfører en tredimensionel værktøjs-korrektur, positionerer TNC'en ved bestemte maskingeometrier automatisk drejeaksen (peripheral-milling,, se "Tredimensionalt værktøjs-korrektur (Option #9)", Side 468).

Virkemåde

M128 bliver virksom ved blok-start, **M129** ved blok-ende. **M128** virker også i de manuelle driftsarter og bliver aktiv efter et driftsart skift. Tilspændingen for udjævningsbevægelsen forbliver virksom så længe, indtil De programmerer en ny eller tilbagestiller **M128** med **M129**.

M128 stiller De tilbage med **M129**. Hvis De i en programafviklings-driftsart vælger et nyt program, stiller TNC'en under alle omstændigheder **M128** tilbage.

NC-blok eksempel

Gennemfør en udjævningsbevægelse med en tilsp. på 1000 mm/min:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

12.4 Yderlig-funktion for drejeakser

Dykfræsning med ikke styret drejeakse

Hvis De på Deres maskine ikke har styrede drejeakser (såkaldte tællerakser), så kan De i forbindelse med M128 også med disse akser gennemføre ansatte bearbejdninger

- 1 Bring drejeaksen manuelt i den ønskede position. M128 må derved ikke være aktiv
- 2 Aktiver M128; TNC'en læser Akt.-værdien for alle forhåndeværende drejeakser, beregner her ud fra den nye position for værktøjs-midtpunktet og aktualiserer positionsvisningen
- 3 Den nødvendige udjævningsbevægelse udfører TNC'en med den næste positioneringsblok
- 4 Gennemføre bearbejdning
- 5 Ved program-enden tilbagestilles M128 med M129 og drejeaksen bringes igen i udgangsstilling

Gå frem som følger:



Så længe M128 er aktiv, overvåger TNC'en Akt.-positionen for den ikke styrede drejeakse. Afviger Akt.-positionen fra en af maskinfabrikanten definerbar værdi af Soll-positionen, afgiver TNC'en en fejlmelding og afbryder programafviklingen.

Valg af svingakse: M138

Standardforhold

TNC'en tilgodeser ved funktionerne M128, TCPM og transformering af bearbejdningsplan drejeaksen, som er fastlagt af maskinfabrikanten i maskin-parametrene.

Forhold omkring M138

TNC'en ved de ovennævnte funktioner kun hensyn til svingaksen, som De har defineret med M138.



Hvis De med funktionen **M138** begrænser antallet af drejeakser, kan de dermed begrænse drejemulighederne på Deres maskine .

Virkemåde

M138 bliver virksom ved blok-start.

M138 tilbagestiller De, idet De påny programmerer M138 uden angivelse af svingaksen.

NC-blok eksempel

For ovennævnte funktioner tages kun hensyn til svingakse C:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

12 Programmerin: Flerakse bearbejdning

12.4 Yderlig-funktion for drejeakser

Hensyntagen til maskin-kinematik'en i AKT./SOLL-positioner ved blokken: M144 (Option #9)

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet til de i bearbejdnings-programmet fastlagte positioner. Ændrer positionen for en svingakse sig i programmet, så skal den deraf opståede forskydning i lineæraksen beregnes og i en køres i en positioneringsblok.

Forhold omkring M144

TNC'en tilgodeser en ændring af maskin-kinematik i positionsdisplayet, som kan opstå f.eks. ved indveksling af en forsætsspindel. Ændrer positionen sig for en styret svingakse, så bliver under transformations-forløbet også positionen af værktøjsspidsen overfor emnet ændret. Den opstående forskydning bliver omregnet i positionsdisplayet.



Positioneringer med M91/M92 er tilladt med aktiv M144.

Positionsvisningen i driftsarterne programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok ændrer sig først, efter at drejeaksen har nået sin slutposition.

Virkemåde

M144 bliver virksom ved blok-start. M144 virker ikke i forbindelse med M128 eller bearbejdningsplan transformation.

M144 ophæver De, idet De programmerer M145.



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

Maskinfabrikanten fastlægger virkemåden i automatik-driftsarterne og manuelle driftsarter. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

12.5 FUNKTION TCPM (Option #9)

Funktion



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.



Ved svingakser med Hirth-fortanding:

Stillingen af svingaksen må kun ændres, efter at De har frikørt værktøjet. Ellers kan under udkørslen af fortandingen ske skader på konturen.




Før positioneringer med **M91** eller **M92** og før et **TOOL CALL**: Tilbagestil **FUNCTION TCPM**.

For at undgå kontur-beskadigelser må De med **FUNCTION TCPM** kun anvende en radiusfræser.

Værktøjs-længden skal henføre sig til kuglecentrum af radiusfræsere.

Når **FUNCTION TCPM** er aktiv, viser TNC'en i positions-displayet symbolet **TCPM**.

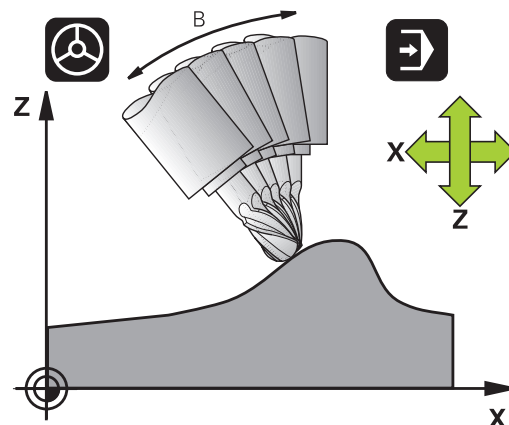

FUNCTION TCPM er en videreudvikling af funktionen **M128**, med hvilken de kan fastlægge forholdene for TNC'en ved positionering af drejeadsere. I modsætning til **M128** kan De med **FUNCTION TCPM** selv definere virkemåden af forskellige funktioner:

- Virkemåden af den programmerede tilspænding: **F TCP / F CONT**
- Fortolkning af de i NC-programmet programmerede drejeadsekoordinater: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Interpolationsart mellem start- og målposition: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**

12.5 FUNKTION TCPM (Option #9)

Definere FUNCTION TCPM

SPEC
FCT

- ▶ Vælg specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Vælg programmeringshjælp

FUNCTION
TCPM

- ▶ Vælg funktion FUNCTION TCPM

Virkemåden af den programmerede tilspænding:

For definition af virkemåden af den programmerede tilspænding stiller TNC'en to funktioner til rådighed:

F
TCP

- ▶ **F TCP** fastlægger, at den programmerede tilspænding bliver tolket som den faktiske relative hastighed mellem værktøjsspidsen (**tool center point**) og emnet

F
CONTOUR

- ▶ **F CONT** fastlægger, at den programmerede tilspænding bliver fortolket som banetilspænding i den pågældende NC-blok programmerede akser

NC-blok eksempel

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	Tilspændingen henfører sig til værktøjsspidsen
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	Tilspænding bliver fortolket som banetilspænding
...	

Fortolkning af de programmerede drejeaksekoordinater

Maskiner med 45°-svinghoveder eller 45°-svingborde hidtil ingen mulighed haft, for på en enkel måde at indstille dykvinkel hhv. en værktøjs-orientering henført til det i øjeblikket aktive koordinatsystem (rumvinkel). Denne funktion kunne udelukkende blive realiseret med eksterne programmer med flade-normalvektorer (LN-blokke).

TNC'en stiller følgende funktioner til rådighed:

AXIS
POSITION

- ▶ **AXIS POS** fastlægger, at TNC'en fortolker de programmerede koordinater fra drejeakser som Soll-position for den pågældende akse

AXIS
SPATIAL

- ▶ **AXIS SPAT** fastlægger, at TNC'en fortolker de programmerede koordinater fra drejeaksen som rumvinkler



AXIS POS skal de i kun anvende i første linie, hvis Deres maskine er udrustet med retvinklede drejeakser. Med 45°-svinghoveder/drejeborde kan De ligeledes anvende **AXIS POS**, når det er sikret, at de programmerede drejeaksekoordinater den ønskede opretning af bearbejdningsplanet er rigtigt defineret (kan f.eks sikres med et CAM-system).

AXIS SPAT: De i positioneringsblokken indlæste drejeaksekoordinater er rumvinkel, som henfører sig til det i øjeblikket aktive (evt. svingede) koordinatsystem (inkremental rumvinkel).

Efter indkoblingen af **FUNCTION TCPM** i forbindelse med **AXIS SPAT**, skal De i første kørselsblok grundlæggende programmere alle tre rumvinkler i dykvinkel-definitionen. Dette gælder så også, når en eller flere rumvinkler er 0°. **AXIS SPAT**: De i positioneringsblokken indlæste drejeaksekoordinater er rumvinkel, som henfører sig til det i øjeblikket aktive (evt. svingede) koordinatsystem (inkremental rumvinkel).

NC-blok eksempel

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Drejeakse-koordinater er aksevinkel
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	Drejeakse-koordinater er rumvinkel
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Indstil værktøjs-orientering på B+45 grad (rumvinkel). Rumvinkel A og C defineres med 0
...	

12.5 FUNKTION TCPM (Option #9)

Interpolationsart mellem start- og slutposition:

For definition af interpolationsarten mellem start- og slutposition, stiller TNC'en to funktioner til rådighed:

PATH
CONTROL
AXIS

- **PATHCTRL AXIS** fastlægger, at værktøjsspidsen kører mellem start- og slutposition for de pågældende NC-blokke på en retlinie (**Face Milling**). Retningen af værktøjs-aksen på start- og slutpositionen svarer til de pågældende programmerede værdier, værktøjs-omfanget beskriver dog mellem start- og slutposition ingen defineret bane. Fladen, som fremkommer ved fræsning med værktøjs-omfanget (**Peripheral Milling**), er afhængig af maskingeometrien

PATH
CONTROL
VECTOR

- **PATHCTRL VECTOR** fastlægger, at værktøjsspidsen mellem start- og slutposition for de pågældende NC-blokke kører på en retlinie og at også retningen af værktøjs-aksen mellem start- og slutposition bliver interpoleret således, at ved en bearbejdning på værktøjs-omfanget opstår et plan (**Peripheral Milling**)



Vær opmærksom på ved PATHCTRL VECTOR:

En vilkårlig defineret værktøjs-orientering kan i regelen nås med to forskellige svingakse-stillinger. TNC'en anvender løsningen, der på den korteste vej - fra den aktuelle position - kan nås.

For at opnå en mest mulig kontinuerlig fleraksebevægelse, skal De definere cyklus 32 med en **tolerance for drejeaksen** (se bruger-håndbogen cykler, cyklus 32 TOLERANCE). Tolerancen for drejeaksen skal ligge i den samme størrelsesorden som tolerancen der ligeledes i cyklus 32 for den definerede baneafvigelse. Jo større tolerancen for drejeaksen er defineret, desto større er ved Peripheral Milling konturafvigelsen.

NC-blok eksempel

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	Værktøjsspidsen bevæger sig på en retlinie
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	Værktøjsspidsen og værktøjs-retningsvektoren bevæger sig i et plan
...	

Tilbagestill FUNCTION TCPM

RESET
TCPM

- **FUNCTION RESET TCPM** anvendes, når De vil tilbagestill funktionen målrettet indenfor et program



TNC'en sætter **FUNCTION TCPM** automatisk tilbage, når De i en programafviklings-driftsart vælger et nyt program.

De må kun tilbagestill **FUNCTION TCPM**, når **PLANE**-funktionen er inaktiv. Evt. gennemfør **PLANE RESET** før **FUNCTION RESET TCPM**.

NC-blok eksempel


...	
25 FUNCTION RESETTCPM	TilbagestillFUNCTION TCPM
...	

12.6 Tredimensionalt værktøjs-korrektur**12.6 Tredimensionalt værktøjs-korrektur
(Option #9)****Introduktion**

TNC'en kan udføre en tredimensional værktøjs-korrektur (3D-korrektur) for retlinje-blokke. Udover koordinaterne X,Y og Z til retlinje-endepunktet, skal disse blokke også indeholde komponenterne NX, NY og NZ for flade-normalenvektoren se "Definition af en normeret Vektor", Side 469.

Hvis De vil gennemføre en værktøjs-orientering, skal disse blokke yderligere indeholde en normeret vektor med komponenterne TX, TY og TZ, der fastlægger værktøjs-orienteringen se "Definition af en normeret Vektor", Side 469.

Retlinje-endepunktet, for komponenten til fladenormalen og komponenten for værktøjs-orienteringen skal De lade beregne af et CAM-system.

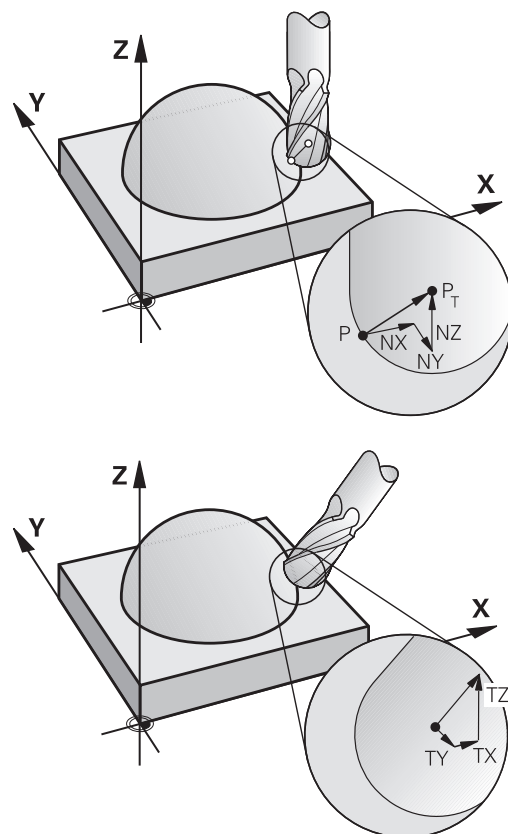**Anvendelses-muligheder**

- Brug af værktøjer med dimensioner, som ikke stemmer overens med de af CAM-systemet beregnede dimensioner (3D-korrektur uden definition af værktøjs-orienteringen)
- Face milling: Korrektur for fræsergeometri i retning af fladenormalen (3D-korrektur uden og med definition af værktøjs-orientering). Spåntagning sker primært med endefladen af værktøjet
- Peripheral milling: Korrektur for fræserradius vertikalt på bevægelsesretning og vinkelret på værktøjsretning (tredimensional radiuskorrektur med definition af værktøjs-orientering). Spåntagning sker primært med cylinderfladen af værktøjet

Definition af en normeret Vektor

En normeret vektor er en matematisk størrelse, som har et bidrag på 1 og en vilkårlig retning. Ved LN-blokke behøver TNC'en indtil to normerede vektorer, en for at bestemme retningen af fladenormalen og en yderligere (optional), for at bestemme retningen af værktøjs-orienteringen. Retningen af fladenormalen er fastlagt med komponenterne NX , NY og NZ . De viser ved skaft- og radiusfræser lodret på emne-overfladen vej hen mod værktøjs-henf.punkt P_T , ved hjørneradiusfræser gennem P_T hhv. P_T (se billede). Retningen af værktøjs-orienteringen er fastlagt med komponenterne TX , TY og TZ .



Koordinaterne til position X, Y, Z og for fladenormalen NX, NY, NZ , hhv. TX, TY, TZ , skal have samme rækkefølge i NC-blokken.

I en LN-blok skal alle koordinater og alle fladenormaler altid angives, også hvis selv om værdierne i sammenligning med forrige blok ikke er ændret.

TX, TY og TZ skal altid være defineret med talværdier. Q-parametre er ikke tilladt.

Normalvektorer beregnes så nøjagtigt som muligt og udlæses med tilsvarende antal cifre efter kommaet, for at undgå tilspændingsbrud under bearbejdningen.


3D-korrektur med fladenormaler er gyldig for koordinat-angivelserne i hovedaksen X, Y, Z .

Når De indskifter et værktøj med overmål (positiv deltaværdi), afgiver TNC'en en fejlmelding.

Fejlmeldingen kan De undertrykke med M-funktionen **M107** (se "Definition af en normeret Vektor", Side 469).

TNC'en advarer ikke med en fejlmelding, hvis værktøjs-overmålet for konturen bliver mistet.

Med maskin-parameter **toolRefPoint** fastlægger De, om CAM-systemet har korrigeret værktøjs-længde over kuglecentrum P_T eller kuglesydpol P_{SP} (se billede).

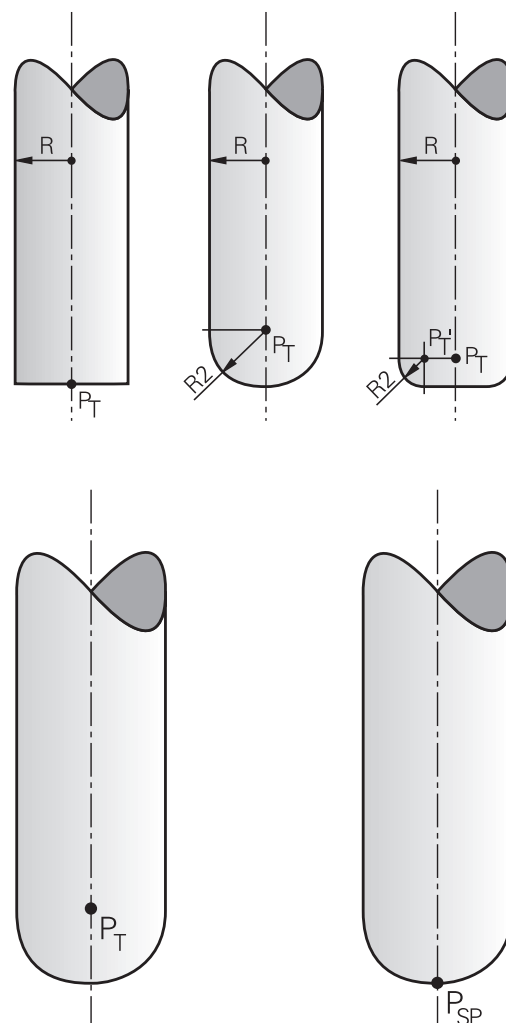

12.6 Tredimensionalt værktøjs-korrektur**Tilladte værktøjsformer**

De tilladte værktøjs-former (se billedet) fastlægger De i værktøjs-tabellen med værktøjs-radierne **R** og **R2**:

- Værktøjs-radius **R**: Målet fra værktøjsmidtpunkt til værktøjets yderside
- Værktøjs-radius 2 **R2**: Rundingsradius fra værktøjs-spidsen til værktøjets yderside

Forholdet fra **R** til **R2** bestemmer værktøjets form:

- **R2** = 0: Skaftfræser
- **R2** = **R**: Radiusfræser
- $0 < \mathbf{R2} < \mathbf{R}$: Hjørneradiusfræser


Fra disse oplysninger fremkommer også koordinaterne for værktøjs-henføringspunktet PT.

Andre værktøjer anvender: Delta-værdi

Når De indsætter værktøjer, som har andre mål end de oprindeligt forudsete værktøjer, så indfører De forskellen på længder og radier som delta-værdier i værktøjs-tabellen eller i værktøjs-kaldet **TOOL CALL**

- Positiv delta-værdi **DL, DR, DR2**: Værktøjsmålet er større end original-værktøjets (overmål)
- Negativ delta-værdi **DL, DR, DR2**: Værktøjsmålet er mindre end original-værktøjets (undermål)

TNC'en korrigerer så værktøjs-positionen med summen af delta-værdier fra værktøjs-tabellen og værktøjs-kald.

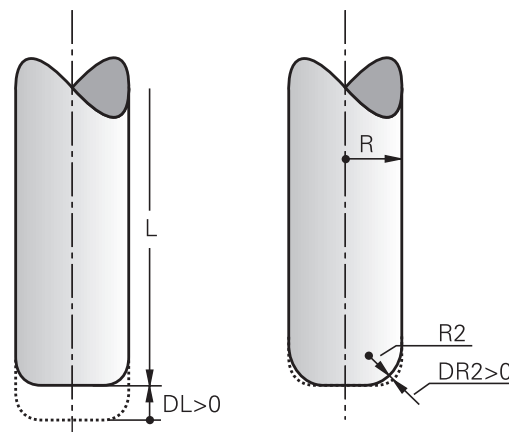
**3D-Korrektur uden TCPM**

TNC'en udfører ved treakse bearbejdninger en 3D-korrektur, når NC-programmet blev brugt med fladenormaler. Radiuskorrektoren **RL/RR** og **TCPM** eller **M128** skal herved være inaktiv. TNC'en forskyder værktøjet i retning af fladenormalen med summen af delta-værdierne (værktøjs-tabel og **TOOL CALL**).

Eksempel: Blok-format med fladenormaler

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.2637581 NY+0.0078922
  NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN:	Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z:	Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
NX, NY, NZ:	Komponenter for fladenormalerne
F:	Tilspænding
M:	Hjælpefunktion

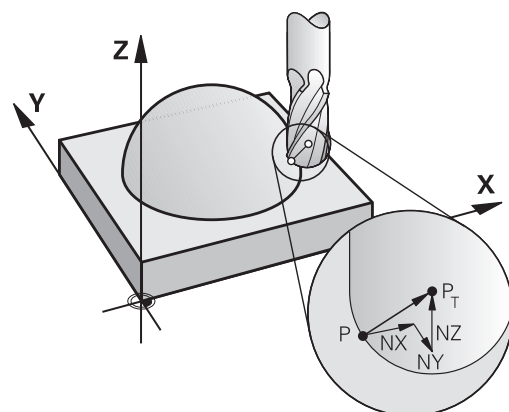


Planfræsning: 3D-Korrektur med TCPM

Face Milling er en bearbejdning med endefladen af værktøjet. Ved den femaksede bearbejdning bliver en 3D-korrektur udført, når NC-programmet indeholder fladenormaler og **TCPM** eller **M128** er aktiv. Radiuskorrektoren RL/RR må hermed ikke være aktiv. TNC'en forskyder værktøjet i retning af fladenormalen med summen af delta-værdierne (værktøjs-tabel og **TOOL CALL**).

Ved aktiv **TCPM** (se "Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Option #9)", Side 458) holder TNC'en værktøjet vinkelret på emne-konturen, hvis i **LN**-blokken ingen værktøjs-orientering er fastlagt.

Er der i **LN**-blokken defineret en værktøjs-orientering **T** og samtidig **M128** (eller **FUNCTION TCPM**) aktiv, så positionerer TNC'en drejeaksen i maskinen automatisk således, at værktøjet opnår den angivne værktøjs-orientering. Hvis De ingen **M128** (hhv. **FUNCTION TCPM**) har aktiveret, så ignorerer TNC'en retningsvektoren **T**, også når den er defineret i en **LN**-blok.

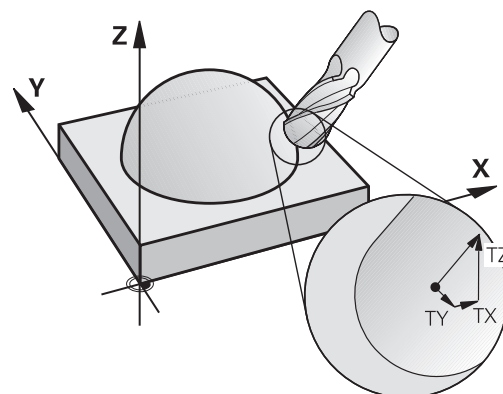

TNC'en kan ikke ved alle maskiner automatisk positionere drejeaksen. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!



Pas på kollisionsfare!

Ved maskiner, hvis drejeakser kun tillader et begrænset kørselsområde, kan ved automatisk positionering optræde bevægelser, som eksempelvis kræver en 180°-drejning af bordet. Pas på kollisionsfare for hovedet med emne eller opspændingsanordning.

Eksempel: Blok-format med fladenormaler uden værktøjs-orientering

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

Eksempel: Blok-format med fladenormaler og værktøjs-orientering


```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319
F1000 M128
```

LN:	Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z:	Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
NX, NY, NZ:	Komponenter for fladenormalerne
TX, TY, TZ:	Komponenter for de normerede vektorer for værktøjs-orienteringen
F:	Tilspænding
M:	Hjælpefunktion

12.6 Tredimensionalt værktøjs-korrektur

Perferi fræsning: 3D-radiuskorrektur med TCPM og radius-korrektur (RL/RR)

TNC'en forskyder værktøjet vinkelret på bevægelsesretningen og vinkelret på værktøjsretning med summen af delta-værdier **DR** (værktøjs-tabel og **TOOL CALL**). Korrekturretningen fastlægger De med radiuskorrekturen **RL/RR** (se billedet, bevægelsesretning Y +). For at TNC'en kan nå den forudgivne værktøjs-orientering, skal De aktivere funktionen **M128**se "Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Option #9)", Side 458. TNC'en positionerer så maskinens drejeakse automatisk således, at værktøjet når den forudgivne værktøjs-orientering med den aktive korrektur.

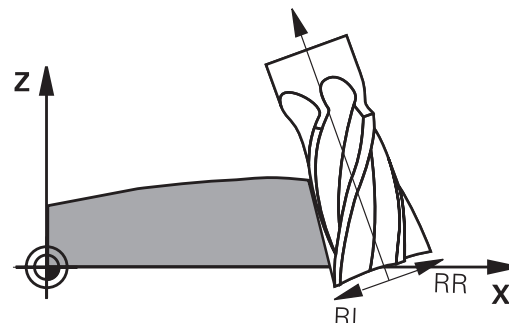

Denne funktion er kun mulig på maskiner, for hvilke svingakse-konfigurering af rumvinkel er definerbar. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

TNC'en kan ikke ved alle maskiner automatisk positionere drejeaksen.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Pas på, at TNC'en gennemfører en korrektur med de definerede **delta-værdier**. En i værktøjs-tabellen defineret værktøjs-radius R har ingen indflydelse på korrekturen.

**Pas på kollisionsfare!**

Ved maskiner, hvis drejeakser kun tillader et begrænset kørselsområde, kan ved automatisk positionering optræde bevægelser, som eksempelvis kræver en 180°-drejning af bordet. Pas på kollisionsfare for hovedet med emne eller opspændingsanordning.

Værktøjs-orientering kan De definere på to måder:

- I en LN-blok ved angivelse af komponenterne TX, TY og TZ
- I en L-blok ved angivelse af koordinaterne til drejeaksen

Eksempel: blok-format med værktøjs-orientering

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339
  TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN:	Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z:	Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
TX, TY, TZ:	Komponenter for de normerede vektorer for værktøjs-orienteringen
RR:	Værktøjsradiuskorrektur
F:	Tilspænding
M:	Hjælpefunktion

Eksempel: blok-format med drejeakser

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
  M128
```

L:	Retlinie
X, Y, Z:	Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
B, C:	Koordinater til drejeaksen for værktøjs-orientering
RL:	Radiuskorrektur
F:	Tilspænding
M:	Hjælpefunktion

13

**Programmering:
Palette-styring**

13.1 Palette-styring

13.1 Palette-styring

Anvendelse




Palette-styringen er en maskinafhængig funktion. I det følgende bliver standard-funktionsomfanget beskrevet. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Palette-tabeller (.P) bliver anvendt i bearbejdnings-centre med palette-veksler: Palette-tabellen kalder for de forskellige paletter de tilhørende bearbejdnings-programmer og aktiverer nulpunkt-forskydninger og nulpunkt-tabeller.

De kan også anvende palette-tabeller, for at afvikle forskellige programmer med forskellige henføringsskridt efter hinanden.









Når De fremstiller eller styrer palette-tabeller, skal filnavnet altid begynde med et bogstav.

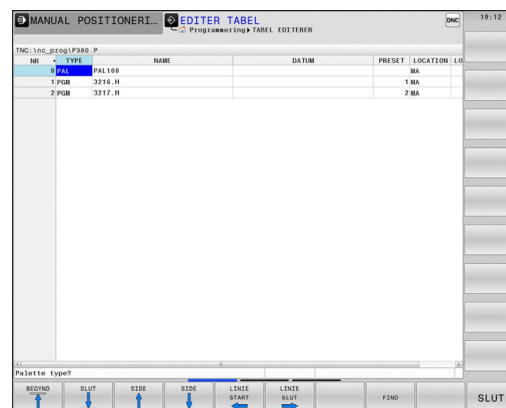

Palette-tabeller indeholder følgende oplysninger:

      - **TYPE** (Indgivelse tvingende nødvendigt): Kendetegnende Palette eller NC-Program (vælg med tasten **ENT**)
- **NAVN** (indførsel er tvingende nødvendigt): Palette-, f.eks. program-navn. Palette-navne fastlægger maskinfabrikanten (Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog). Program-navne skal være lagret i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige stinavn for programmet
- **PRESET** (valgfri indgivelse): Preset-nummer fra preset-tabellen. Det her definerede preset-nummer bliver fortolket af TNC'en som emne-henføringsskridt.
- **DATUM** (indførsel valgfri): Navnet på nulpunkt-tabellen. Nulpunkt-tabellen skal være lagret i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige stinavn for nulpunkt-tabellen. Nulpunkter fra nulpunkt-tabellen aktiverer De i NC-programmet med cyklus 7 **NULPUNKT-FORSKYDNING**
- **LOCATION** (Indgivelse er tvingende nødvendigt): Indgivelsen „**MA**“ kendetegner, at det er en Palette f.eks. opspænding på maskinen og kan blive afviklet. TNC'en afvikler kun paletten hhv. opspændingen som er kendetegnet med „**MA**“. Tryk tasten **ENT** for at indføre „**MA**“. Med tasten **NO ENT** kan De fjerne indførslen.
- **LOCK** (Indtastning valgfri): Afslut behandling af en palette linje. Ved tryk på tasten **ENT** bliver afviklingen med indførslen „*****“ kendetegnet som spærret. Med tasten **NO ENT** kan De ophæve spærringen igen. De kan spærre afviklingen af enkelte programmer, opspændinger eller hele paletter. Ikke spærrede linjer (f.eks. PGM) i en spærret palette bliver ligeledes ikke afviklet.

Softkey	Editerings-funktion
	Vælg tabel-start
	Vælg tabel-slut
	Vælg forrige tabel-side
	Vælg næste tabel-side
	Indføj linie efter tabel-slut
	Slet linie ved tabel-ende
	Tilføj det antal linier der kan indlæses ved enden af tabellen
	Kopier feltet med lys baggrund
	Indføj det kopierede felt
	Vælg linie-start
	Vælg linie-ende
	Kopiere den aktuelle værdi
	Indføje den aktuelle værdi
	Editere det aktuelle felt
	Sortere efter kolonneindhold
	Yderlig Funktioner f.eks. gemmes

13.1 Palette-styring

Vælg Palette-Tabel

- ▶ Vælg i driftsart program-indlagring/editere eller programafvikling fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- ▶ Vise filer af typen .P: Tryk softkeys **VÆLG TYPE** og **VIS ALLE**
- ▶ Vælg palette-tabel med pil-taster eller navn for indlæsning af en ny tabel
- ▶ Bekræft valget med tasten **ENT**

Forlade palette-fil

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- ▶ Valg af en anden fil-type: Tryk softkey **VÆLG TYPE** og softkey for den ønskede fil-type, f.eks. **VIS .H**
- ▶ Vælg den ønskede fil

Afvikle Palette-Data





Pr. maskin-parameter er fastlagt, om palette-tabellen skal afvikles blokvis eller kontinuert .
De kan skifte mellem tabelvisning og formularvisning med tasten for billedskærm-opdeling .

- I driftsart programafvikling blokfølge eller programafvikling enkeltblok vælges fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT**
- Vis filer af typen .P : Tryk softkeys **VÆLG TYPE** og **VIS .P**
- Vælg palette-tabel med pil-tasten, bekræft med tasten **ENT**
- Afvikle palette-tabeller: Tryk tasten NC-start

Billedskærm-opdeling ved afvikling af palette-tabeller

Hvis De vil se program-indholdet og indholdet af palette-tabellen samtidigt, så vælger De billedskærm-opdeling **PROGRAM + PALETTE**. Under afviklingen viser TNC'en så på venstre billedskærmside programmet og på højre billedskærmside paletten. For at kunne se program-indholdet for afviklingen går De frem som følger:

- Valg af palette-tabel
- Med piltasten vælges det program, som De vil kontrollere
- Tryk softkey **ÅBNE PROGRAM**: TNC'en viser det valgte program på billedskærmen. Med piltasterne kan De nu blade i programmet
- Tilbage til palette-Tabel: Tryk på ny Softkey **ÅBEN PROGRAM**

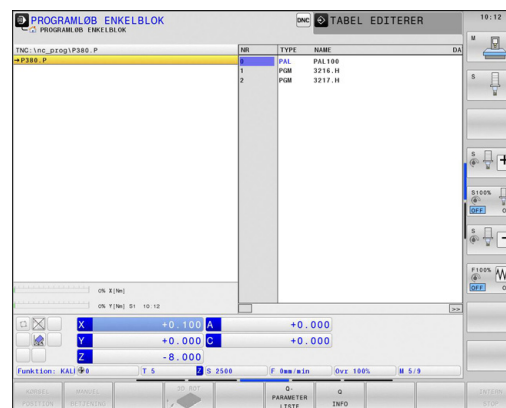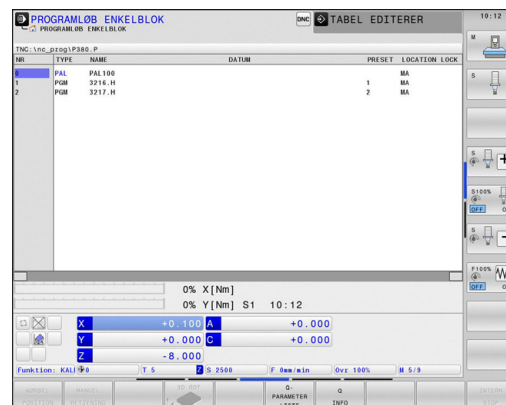

14

**Programmering:
Drejebear-
bejdninger**

14.1 Drejebearbejdning på fræsemaskiner (Option #50)**14.1 Drejebearbejdning på fræsemaskiner (Option #50)****Introduktion**

På særlige fræsemaskintyper er det muligt, at udfører både fræsning- og drejning-bearbejdning. Herved er det muligt, at gennemføre en komplet bearbejdning af et emne med samme omspænding på en maskine, selv når det er nødvendigt med komplekse fræse- og drejebearbejdninger.

Drejebearbejdningen er et afspåningsforløb ved hvilket emnet drejer og herved udfører snitbevægelsen. Et fast opspændt værktøj udfører fremryk- og tilspændingsbevægelser. Drejebearbejdningen bliver, afhængig af bearbejdningsretningen og opgave, underdelt i forskellige fremstillingsmåder f.eks. Langsdrejning, plandrejning, stikdrejning eller gevinddrejning.



TNC'en tilbyder Dem til de forskellige fremstillingsforløb altid flere cykler: se Brugerhåndbog Cykler, kapitel „Drejning“.



På TNC'en kan De ganske enkelt indenfor et NC-program skifte mellem fræsedrift og drejedrift. Under drejedriften tjener drejebordet som drejespindel og fræsespindlen med værktøjet står fast. Herved kan man lave rotationssymmetriske konturer. Henføringsskiftet (preset) skal derfor befinde sig i centrum af drejespindlen.

Ved styringen af drejeværktøjer bliver andre geometriske beskrivelser tilgodeset, som ved fræse- eller boreværktøjer. Eksempelvis er en definition af skærradius'en nødvendig, for at kunne udføre en skærradiuskorrektur. TNC'en har derfor en speciel værktøjsforvaltning til drejeværktøjse "Værktøjsdata", Side 493.

For bearbejdningen står forskellige cykler til rådighed. Disse kan De også anvendes med yderligere tilsluttede svingakser: se "Skrå drejebearbejdning", Side 506

Anordningen af akserne er ved drejning fastlagt således, at X-koordinaten beskriver diameteren af emnet og Z-koordinaten længdepositionen.

Programmeringen sker altså altid i XZ-koordinatplanet. Hvilke maskinakser der bliver brugt til de egentlige bevægelser, er afhængig af den pågældende maskin-kinematik og bliver fastlagt af maskinfabrikanten. Således er NC-programmer med drejefunktioner i stor udstrækning udskiftelige og uafhængig af maskintypen.

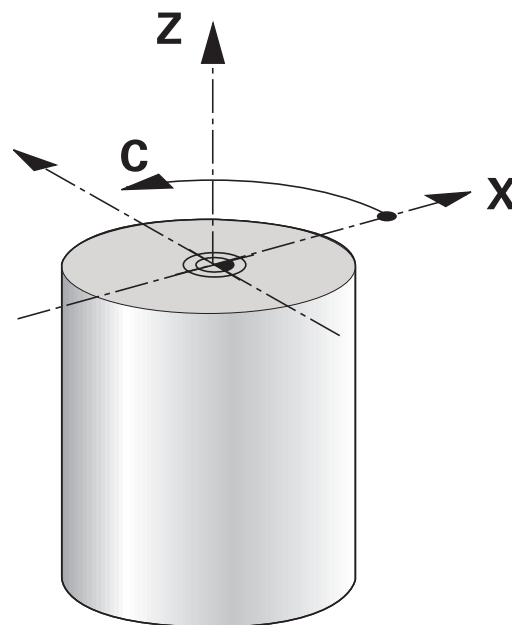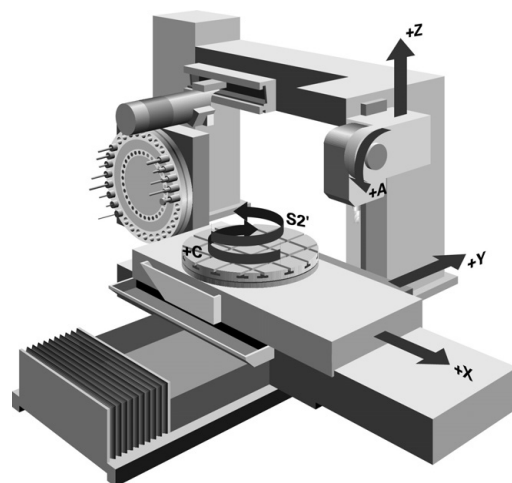

14.2 Basisfunktion (Option #50)

Skift mellem fræsedrift / drejedrift



Omstilling af Maskin-Kinematik er en maskinafhængig funktion.

Maskinen skal af maskinfabrikanten være tilpasset til drejebearbejdning og omskiftningen af bearbejdningsfunktionen. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

For at skifte mellem fræse- og drejebearbejdninger, skal De skifte til den pågældende funktion.

For omskiftning af bearbejdningsfunktionen bruger De NC-funktionerne **FUNCTION MODE TURN** og **FUNCTION MODE MILL**.

I statusdisplayet viser TNC'en et symbol, når drejefunktionen er aktiv

Symbol

Bearbejdningsfunktion



Drejefunktion aktiv: **FUNCTION MODE TURN**

Ingen symbol

Fræsefunktion aktiv: **FUNCTION MODE MILL**

Ved omskiftning af bearbejdningsfunktionen afvikler TNC'en en makro, som de maskinspecifikke indstillinger foretager for den pågældende bearbejdningsfunktion. Med NC-funktionen **FUNCTION MODE TURN** og **FUNCTION MODE MILL** kan De definere en Maskin-Kinematik, som maskinproducenten kan definere og arkivere i Makro.



I drejefunktion skal preset ligge i centrum for drejespindlen.

Stedet for værktøjsskæret skal være oprettet på centrum for drejespindlen. De positionerer Y-koordinaten i drejedrift til midten af drejespindlen.

Kontrollér orienteringen af værktøjsspindlen. For udvendig bearbejdning skal værktøjsskæret skal være oprettet på centrum for drejespindlen. Ved indvendig bearbejdning skal værktøjet være oprettet modsat på centrum for drejespindlen.

Kontrollér, om drejeretningen for drejespindlen for det indvekslede værktøj er rigtig.

Når De bearbejder kraftige emner med høje omdr.tal, optræder store fysiske kræfter. Vær sikker på, at emnet er sikkert opspændt, for at undgå skader på maskinen og ulykker!

14.2 Basisfunktion (Option #50)



I drejefunktionen bliver i positionsdisplayet for X-aksen vist diameter-værdier. TNC'en viser så et diameter-symbol i positionsvisningen.

I drejedrift virker spindel-potentiometeret for drejespindlen (drejebord).

De kan ikke omskifte bearbejdningsfunktionen, når transformering af bearbejdningsplanet eller TCPM er aktiv.

I bearbejdningsfunktion dreje er, indtil cyklus nulpunkt-forskydning, ingen koordinat-omregninger tilladt.

For definition af drejefunktionen kan De også anvende funktionen smartSelect se "Oversigt specialfunktioner", Side 384.

Indlæse bearbejdningsfunktion:

SPEC
FCT

- Vis softkey-funktionmenu med specialfunktioner

PROGRAM-
FUNKTIONER
DREJE

- Vælg menu for **PROGRAMFUNKTION DREJE**

GRUND-
FUNKTIONER

- Vælg **GRUNDFUNKTIONER**

FUNCTION
MODE

- Vælg **FUNCTION MODE**

TURN

- Vælg funktion for bearbejdningsfunktion dreje eller fræse
- Vælg Kinematik, som skal være aktiv ved omskiftning (maskinafhængig funktion). Hvis De ikke vil definere en kinematik, bekræft med tasten NO ENT

NC-Syntax

11 FUNKTION MODE TURN "AC_TABLE" ; AKTIVER
DREJEHÅNDBETJENT


12 FUNKTION MODE MILL "B_HEAD" ; AKTIVERE FRÆSEDRIFT

Grafisk fremstilling af dreje-bearbejdningen

Dreje-bearbejdning kan De i driftsart **Program-Test** simulere. Forudsætningen herfor er en for dreje-bearbejdningen egnet råemne-definition og Option #20.



Den viste bearbejdningstid af programmer med Fræse-/drejebearbejdning i simulering, svarer ikke til den virkelige bearbejdningstid.

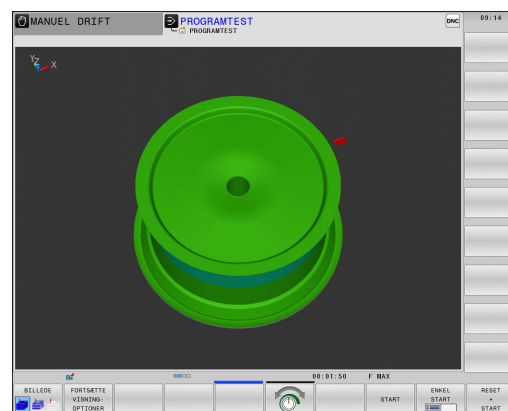


Grafisk fremstilling i driftsart programmering

Dreje-bearbejdning kan De også, med linjefrafik i driftsart **Programmering** grafisk simulere. Fremstillingen af kørselsbevægelsen i drejefunktion i driftsart **Programmering** skifter De visning med hjælp af Softkeys, se "Fremstilling af programmerings-grafik for et bestående program", Side 152).

Standard anordningen af akserne er ved drejning fastlagt således, at X-koordinaten beskriver diameteren af emnet og Z-koordinaten længdepositionen.

Også når drejebearbejdningen finder sted i et todimensionalt plan (X- og Z-koordinater), skal De på de firkantede råemne programmere Y-værdierne ved definitionen af råemnet.

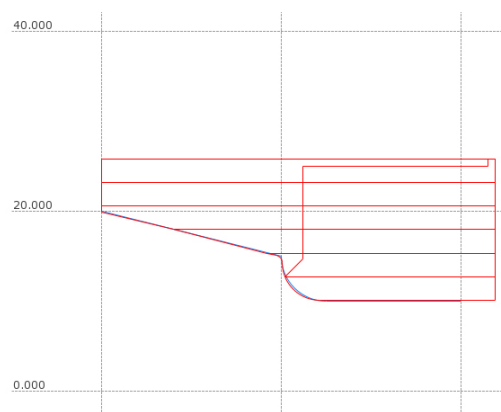

NC-Syntax

0 BEGIN PGM SKULDER MM	
1 BLK FORM 0.1Y X+0 Y-1 Z-50	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+87 Y+1 Z+2	
3 TOOL CALL 12	Værktøjskald
4 M140 MB MAX	Værktøj frikøres
5 FUNCTION MODE TURN	Aktivere drejefunktion

14.2 Basisfunktion (Option #50)

Programmer hastighed



Når De arbejder med konstant snithastighed, begrænser det valgte geartrin det mulige omdr.talområde. Om og hvilke geartrin der er mulige, er afhængig af Deres maskine

De kan ved drejning arbejde såvel med konstant omdr.tal, som også med konstant skærehastighed.

Når De arbejder med konstant snithastighed **VCONST:ON**, ændrer TNC'en omdr.tallet afhængig af afstand af værktøjsskæret til midten af drejespindlen. Ved positioneringer i retning af drejecentrum forhøjer TNC'en bordsomdr.tallet, ved bevægelser ud fra drejecentrum reduceres disse.

Ved bearbejdninger med konstant omdr.tal **VCONST:OFF** er omdr.tallet uafhængig af værktøjs-positionen.

For definition af omdr.tallet anvender De funktionen **FUNCTION TURNDATA SPIN**. TNC'en stiller følgende indlæsningselementer til rådighed:

- VCONST: Konstant skærehastighed ud/ind (nødvendig)
- VC: Skærehastighed (optional)
- S: Nominel hastighed når det ikke er aktiveret konstant skærehastighed (option)
- S MAX: Maksimal hastighed ved konstant skærehastighed (option), tilbagesættes med S MAX 0
- gearområde: Geartrin for drejespindlen (optional)

Definering af omdrejningstallet:

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM-
FUNKTIONER
DREJE

- ▶ Vælg menu for **PROGRAMFUNKTION DREJE**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Vælg **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA
SPIN


- ▶ Vælg **TURNDATA SPIN**

VCONST:
ON

- ▶ Vælg funktion for omdr.talindlæsning **VCONST:**



Cyklus 800 begrænser ved eksenterdrejning det maksimale omdr. tal. Sådan nulstiller De programmeringen **FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX0**.

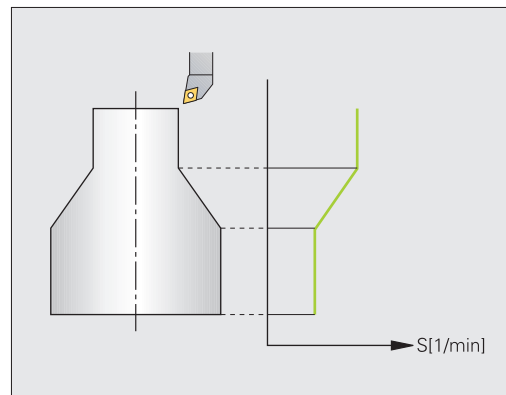

NC-Syntax

**3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON
VC:100GEARRANGE:2**

Definering af en konstant snithastighed i geartrin 2

3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550

Definition af et konstant omdr.tal


...

Tilspændingshastighed

Ved drejning bliver tilspændinger ofte angivet i mm pr. omdrejning. Så bevæger TNC'en værktøjet ved hver spindelomdrejning med en defineret værdi. Herved er den resulterende banetilspænding afhængig af omdr.tallet for drejespindlen. Ved høje omdr.tal forhøjer TNC'en tilspændingen, ved lave omdr.tal reducerer den disse. Således kan De ved bearbejdning med den samme snitdybde med konstant afspåningskraft opnå en konstant spåntykkelse.

Standardmæssigt fortolker TNC'en den programmerede tilspænding i millimeter pr. minut (mm/min). Hvis De skal definere tilspændingen i millimeter pr. omdrejning (mm/omdr.), skal De programmere **M136**. TNC'en fortolker så alle efterfølgende tilspændingsindlæsninger i mm/omdr., indtil **M136** igen bliver ophævet.

M136 virker modalt ved blokstart og kan igen blive ophævet med **M137**.

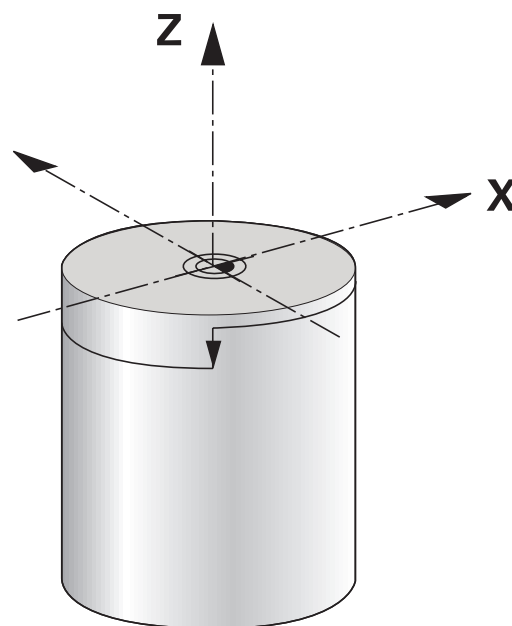

NC-Syntax

10 L X+102 Z+2 R0 FMAX	Bevægelse i ilgang
...	
15 L Z-10 F200	Bevægelse med en tilspænding på 200 mm/min:
...	
19 M136	Tilspænding i millimeter pr. omdrejning
20 L X+154 F0.2	Bevægelse med en tilspænding på 0.2 mm/omdr.
...	

14.3 Ubalance funktion (Option #50)

14.3 Ubalance funktion (Option #50)


Ubalance i drejedriften

Generel information



Maskinen skal af maskinfabrikanten være tilpasset til drejebearbejdning og omskiftningen af bearbejdningsskiftningen. Omskiftningsfunktionen er ikke for alle maskiner nødvendigvis Disse funktioner er ikke nødvendigvis til rådighed på Deres maskine. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

De her beskrevne omstillingsfunktioner, er grundfunktioner som skal fremstilles og tilpasses af maskinproducenten. Derfor kan disse virkninger og omfang af funktionerne afvige fra beskrivelsen. Maskinproducenten kan også lave andre omstillingsfunktioner. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

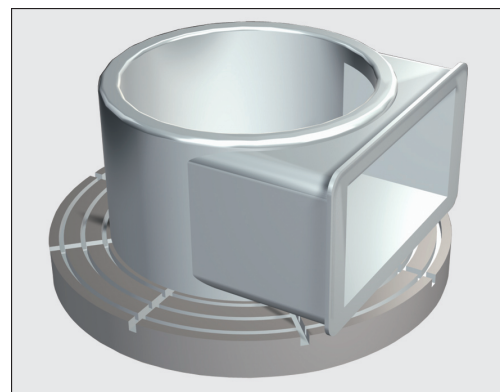

Ved drejebearbejdning befinder værktøjet sig i en fast position, mens drejebordet og det opspændte emne foretager drejebewægelsen. Afhængig af emnestørrelse, er det store masser som bringes i roterende bevægelse. Ved rotation af emnet, bliver der frembragt en udadgående centrefugalkraft.

Centrifugalkraften er i vid udstrækning afhængig af hastighed, masse og balance af et emne. En ubalance skabes, når et legeme, hvis masse er ikke fordeles rotationssymmetrisk, bringes i roterende bevægelse. Er emnemassen i en drejebewægelse, opstår der en udadgående centrifugalkrafter. Når den roterende masse fordeles jævnt, ophæves centrifugalkrafterne.

Ubalancen bliver væsentligt påvirket af formen af arbejdsemnet (f.eks. usymmetrisk pumpehus) og fastspændingsindretningen. Fordi disse betingelser ofte ikke kan ændres, bør du kompensere for en eksisterende ubalance ved at sætte afbalanceringsklodser. TNC'en understøtter Dem med Cyklus **UBALANCE MÅLE**. Cyklus bestemmer den fremherskende balance, og beregner masse og positionen af en nødvendig kontravægt.



Ved rotation af arbejdsemnet, opstår centrifugalkræfter, der kan producere ubalancerede vibrationer (resonans vibration). Som et resultat heraf påvirkes bearbejdningen negativt, og reduceret levetid af værktøjet. Store centrifugalkræfter kan beskadige maskinen eller trykke emnet ud af opspændingsværktøjet.

Kontroller efter opspænding af et nyt emne, ubalancen. Hvis det er nødvendigt, kompensere for ubalance med afbalanceringsklodser.

Ved vækbearbejdning af materiale under bearbejdning, vil massefordeling ændre sig på arbejdsemnet. Dette kan påvirke emnet til at komme i ubalance. Kontroller ubalancen mellem bearbejdningsskridtene.

Tag hensyn til emnes masse og ubalance ved valg af hastighed. Anvend ikke høje omdrejningstal ved tunge eller ubalancerede emner.

Ubalanceovervågning ved funktionen ubalancemonitor.

Funktionen Ubalancemonitor overvåger ubalance af emnet under bearbejdning. Når ubalancen overskrider en af maskinproducenten maksimale indgivetværdi, giver TNC'en en fejlmelding og går i nødstop. Derudover kan De i Maschinen-Parameter **limitUnbalanceUsr** yderligere indgive en værdi for ubalancegrænsen. Bliver denne grænse overskredet, afgiver TNC'en en fejlmelding. Bordrotationen bliver ikke standset af dette. TNC'en aktiverer automatisk Ubalancemonitor ved skift til drejefunktion. Ubalancemonitor forbliver aktiv indtil De igen omstiller til fræsning.

14.3 Ubalance funktion (Option #50)

Cyklus Mål ubalance

For at drejeoperationer køre så problemfrit og sikkert som muligt, bør du tjekke ubalance af det opspændte emne og kompensere med en kontravægt. TNC'en stiller hermed Cyklus **UBALANCE MÅLE** tilgængelig.

Cyklus **UBALANCE MÅLE** overfører emnets ubalance og og beregnede masse og placering af en kontravægt.

Udjævn ubalance:



- ▶ Omstil Softkey-funktionsmenu til manuel drift

MANUELLE
CYKLER


- ▶ Softkey **MANUELLE CYKLER** vælges

DREJE

- ▶ Softkey **DREJE** vælges

UBALANCE
MÅLE

- ▶ Softkey **UBALANCE MÅLE** vælges
- ▶ Indgiv omdringstal for fastsættelse af ubalance
- ▶ Tast NC-Start: Cyklus'en starter drejebordet med lav hastighed og forøger hastigheden trinsvis indtil det indgivende omdrejningstal er opnået. TNC'en åbner et vindue, hvor den beregnede masse og radiale position af balancen vægt vises.

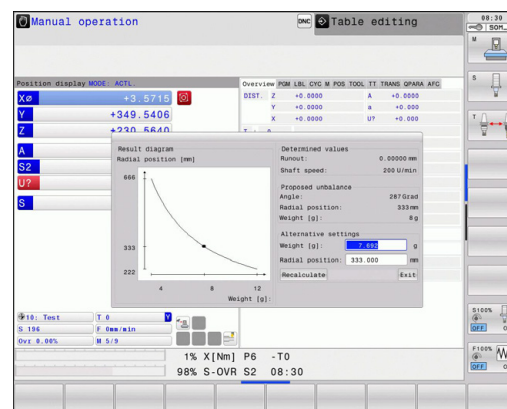

Hvis du ønsker at bruge en anden radial position eller en anden masse for kontravægten, kan du overskrive en af de to værdier og genberegne anden værdi.



Kontroller efter opspænding af en nyt balancevægt, ubalancen ved en ny måling.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du har to eller flere afbalanceringsklodser skal placere forskelligt, for at kompensere for en ubalance.

14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50)

Værktøjskald

Kaldet af drejeværktøjer sker som ved fræsedrift, med funktionen **TOOL CALL**. De definerer i **TOOL CALL**-blok udelukkende værktøjsnummeret eller værktøjs-navnet.



De kan kalde og indveksle drejeværktøjer såvel i fræsedrift, som også i drejedrift.

Værktøjsvalg i pop-up vindue

Når De åbner pop-up vindue til Værktøjsvalg, markerer TNC'en alle forhåndenværende værktøjer i værktøjsmagasinet grønt.

Styringen viser for neden værktøjsnummer og værktøjsnavn også kolonne **ZL** og **XL** fra drejeværktøjs-tabel.

NC-Syntax

1 FUNCTION MODE TURN	Vælg driftart Drejning:
2 'TOOL CALL „TRN_ROUGH”	Værktøjskald
...	

Programmering: Drejebearbejdninger

14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50)

Værktøjs-korrektur i programmet

Med funktionen **FUNCTION TURNDATA CORR** kan De yderligere definere korrektur-værdier for det aktive værktøj. I **FUNCTION TURNDATA CORR** kan De indlæse delta-værdier for værktøjs-længden i X-retning **DXL** og i Z-retning **DZL**. Korrektur-værdierne virker additivt på korrektur-værdierne fra drejeværktøjs-tabellen.

FUNCTION TURNDATA CORR virker altid for det aktive værktøj.

Med et fornyet værktøjs-kald **TOOL CALL** deaktiverer De igen korrekturen. Når De forlader programmet (f.eks. PGM MGT), nulstiller TNC'en korrektur-værdierne automatisk.

Med indlæsning af funktionen **FUNCTION TURNDATA CORR** kan De via Softkey fastlægge virkemåden af værktøjs-korrektur:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: Værktøjs-korrektur virker i værktøjs-koordinatsystem
- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: Værktøjs-korrektur virker i emne-koordinatsystem



Værktøjs-korrekturen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** virker altid i værktøjs-koordinatsystemet, også under en igangværende bearbejdning.

Definering af værktøjs-korrekturen:

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM-
FUNKTIONER
DREJE

- ▶ Vælg menu for **PROGRAMFUNKTION DREJE**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Vælg **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA
CORR

- ▶ Vælg **TURNDATA CORR**

NC-Syntax

```
21 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05
```

```
...
```


Værktøj i dreje-driftsart (Option #50) 14.4

Værktøjsdata

I drejeværktøjs-tabellen **TOOLTURN.TRN** definerer De drejespecifikke værktøjs-data.

Det i kolonne **T** deponerede værktøjsnummer henviser til nummeret på drejeværktøjet i TOOL.T. Geometriværdier som f.eks. **L** og **R** fra TOOL.T er ved drejeværktøj ikke virksom.

Yderligere skal De kendetegne drejeværktøjer i værktøjstabellen TOOL.T som drejeværktøjer. Herfor vælger De i kolonne TYP værktøjstypen **TURN** for værktøjet det drejer sig om. Hvis De for et værktøj behøver flere geometriske data, kan De til værktøjet anlægge yderligere indikerede værktøjer.



Værktøjs-nummeret i TOOLTURN.TRN skal stemme overens med værktøjs-nummeret på drejeværktøjet i TOOL.T. Hvis De vil indføje eller kopiere en ny linie, kan De indlæse det pågældende nummer.

TNC'en viser nedenunder tabel-vinduet dialogtekst, enhedsangivelse og indlæseområde for det pågældende indlæsefelt.

T	NAME	ZL	XL	YL	DZL	DXL
50		75	10	0	0	0
51		75	10	0	0	0
52		70	0	0	0	0
53		120	10	0	0	0

Værktøjs-tabeller, som De vil arkivere eller vil indsætte for program-test, giver De et vilkårligt andet fil-navn med endelsen .TRN .

14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50)


Værktøjsdata i drejeværktøjs-tabellen

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
T	Værktøjs-nummer: Skal stemme overens med værktøjs-nummeret for drejeværktøjet i TOOL.T	-
NAVN	Værktøjs-navn: TNC'en accepterer automatisk værktøjs-navn, når De i værktøjs-tabellen vælger drejeværktøjs-tabellen	32 tegn, kun store bogstaver, ingen mellemrum
ZL	Korrekturværdi for værktøjs-længden 1 (Z-retning)	-99999,9999...+99999,9999
XL	Korrekturværdi for værktøjs-længden 2 (X-retning)	-99999,9999...+99999,9999
YL	Korrekturværdi for værktøjs-længden 3 (Y-retning)	-99999,9999...+99999,9999
DZL	Deltaværdi værktøjs-længde 1 (Z-retning), virker additivt til ZL	-99999,9999...+99999,9999
DXL	Deltaværdi værktøjs-længde 2 (X-retning), virker additivt til XL	-99999,9999...+99999,9999
DYL	Deltaværdi værktøjs-længde 3 (Y-retning), virker additivt til YL	-99999,9999...+99999,9999
RS	Skærradius: TNC'en tilgodeser skærradius i drejeckler og udfører en skærradiuskorrektur, når konturen med radiuskorrektur RL hhv. RR blev programmeret	-99999,9999...+99999,9999
TO	Værktøjsorientering: Retning af værktøjsskæret	1...9
ORI	Orienteringsvinkel for spindlen: Vinkel på fræsespindel for opretning af drejeværktøjet på bearbejdningsstedet	-360,0...+360,0
T-ANGLE	Indstillingsvinkel for skrubbeværktøjer og sletfræseværktøjer	0,0000...+179,9999
P-ANGLE	Spidsvinkel for skrubbeværktøjer og sletfræseværktøjer	0,0000...+179,9999
CUTLENGTH	Skærelængde af afstikstål	0,0000...+99999,9999
CUTWIDTH	Bredde stikværktøj	0,0000...+99999,9999
TYPE	Typen af drejeværktøjet: Skrubbeværktøj ROUGH , sletfræseværktøj FINISH , gevindværktøj THREAD , indstiksværktøj RECESS , paddehatværktøj BUTTON , stikværktøj RECTURN	ROUGH, FINISH, THREAD, RECESS, BUTTON, RECTURN

Med orienteringsvinklen af spindlen **ORI** bestemmer De vinkelindstillingen af fræsespindel for drejeværktøj. Orienterer De værktøjsskæret afhængig af værktøjsorienteringen **TO** ud fra drejebord-centrum eller i den modsatte retning.



Værktøjet skal være opspændt i den rigtige stilling og opmålt.
Kontroller værktøjsorienteringen efter definition af et værktøj

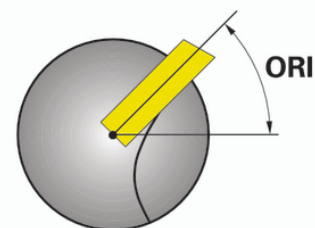


Værktøj i dreje-driftsart (Option #50) 14.4

Værktøjsdata for skæreværktøj

Krævede og valgfrie værktøjsdata til skærende værktøj


Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
ZL	Værktøjs-længde 1	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 2	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 3	Optional
DZL	Slitagekorrektur ZL	Optional
DXL	Slitagekorrektur XL	Optional
DYL	Slitagekorrektur YL	Optional
RS	Skærradius	Nødvendig
TO	Værktøjsorientering	Nødvendig
ORI	Orienteringsvinkel:	Nødvendig
T-ANGLE	Indstillingsvinkel	Nødvendig
P-ANGLE	Spidsvinkel	Nødvendig
TYPE	Værktøjstype	Nødvendig

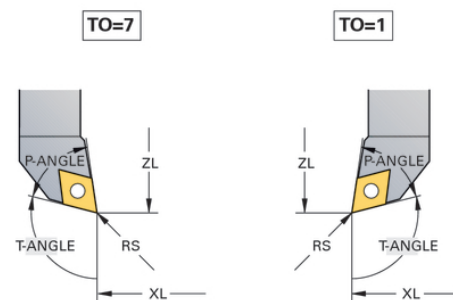

Værktøjsdata for stikværktøj

Krævede og valgfrie værktøjsdata til stikværktøj

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
ZL	Værktøjs-længde 1	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 2	Nødvendig
YL	Værktøjs-længde 3	Optional
DZL	Slitagekorrektur ZL	Optional
DXL	Slitagekorrektur XL	Optional
DYL	Slitagekorrektur YL	Optional
RS	Skærradius	Nødvendig
TO	Værktøjsorientering	Nødvendig
ORI	Orienteringsvinkel:	Nødvendig
CUTWIDTH	Bredde stikværktøj	Nødvendig
TYPE	Værktøjstype	Nødvendig

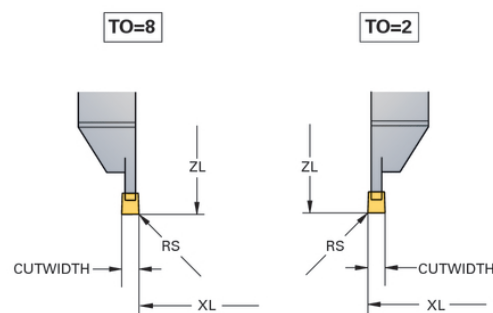

14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50)

Værktøjsdata for stikdrejeværktøj



Krævede og valgfrie værktøjsdata til stikdrejeværktøj

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
ZL	Værktøjs-længde 1	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 2	Nødvendig
YL	Værktøjs-længde 3	Optional
DZL	Slitagekorrektur ZL	Optional
DXL	Slitagekorrektur XL	Optional
DYL	Slitagekorrektur YL	Optional
RS	Skærradius	Nødvendig
TO	Værktøjsorientering	Nødvendig
ORI	Orienteringsvinkel:	Nødvendig
CUTLENGTH	Skærelængde af afstikstål	Nødvendig
CUTWIDTH	Bredde stikværktøj	Nødvendig
TYPE	Værktøjstype	Nødvendig

Værktøjsdata for padehatteværktøj

Krævede og valgfrie værktøjsdata til padehatteværktøj

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
ZL	Værktøjs-længde 1	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 2	Nødvendig
YL	Værktøjs-længde 3	Optional
DZL	Slitagekorrektur ZL	Optional
DXL	Slitagekorrektur XL	Optional
DYL	Slitagekorrektur YL	Optional
RS	Skærradius	Nødvendig
TO	Værktøjsorientering	Nødvendig
ORI	Orienteringsvinkel:	Nødvendig
T-ANGLE	Indstillingsvinkel	Nødvendig
P-ANGLE	Spidsvinkel	Nødvendig
TYPE	Værktøjstype	Nødvendig

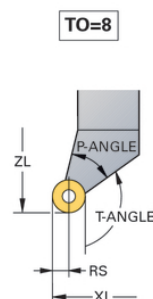
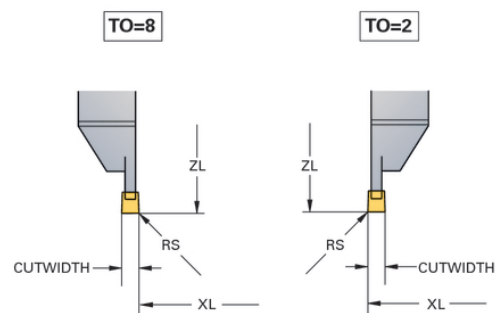


Værktøj i dreje-driftsart (Option #50) 14.4

Værktøjsdata for gevindværktøj

Krævede og valgfrie værktøjsdata til gevindværktøj

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
ZL	Værktøjs-længde 1	Nødvendig
XL	Værktøjs-længde 2	Nødvendig
YL	Værktøjs-længde 3	Optional
DZL	Slitagekorrektur ZL	Optional
DXL	Slitagekorrektur XL	Optional
DYL	Slitagekorrektur YL	Optional
TO	Værktøjsorientering	Nødvendig
ORI	Orienteringsvinkel:	Nødvendig
T-ANGLE	Indstillingsvinkel	Nødvendig
P-ANGLE	Spidsvinkel	Nødvendig
TYPE	Værktøjstype	Nødvendig

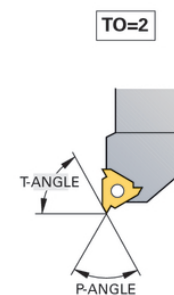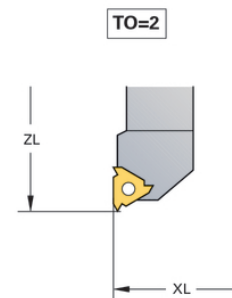

14.4 Værktøj i dreje-driftsart (Option #50)

Skærradiuskorrektur SRK

Drejeværktøjer har på værktøjsspidsen en skærradius (**RS**). Herved fremkommer ved bearbejdningen af kegler, faser og radier forvriddinger på konturen, der henfører sig til programmerede kørselsveje grundlæggende på den teoretiske skærspids **S** (se billedet øverst til højre). SRK forhindrer de herved optrædende afvigelser.



I drejecykler udfører TNC automatisk en skærradiuskorrektur. I enkelte kørselsblokke og indenfor programmerede konturer aktiverer De SRK med **RL** bzw. **RR**.

I drejecykler kontrollerer TNC'en skærgeometrien ved hjælp af spidsvinklen **P-ANGLE** og indstillingsvinklen **T-ANGLE**. Konturelementer i cyklus'er bearbejder TNC'en kun såvidt dette er muligt med det pågældende værktøj. TNC'en afgiver en advarsel, når restmateriale bliver stående.



Ved neutrale skærplaceringer (**TO=2;4;6;8**) er retningen af radiuskorrektoren ikke entydig. I disse tilfælde er SRK kun mulig indenfor cykler.

TNC'en kan udføre en skærradiuskorrektur også under en igangværende bearbejdning. Herved gælder følgende begrænsning: Hvis De den igangværende bearbejdning aktiverer med M128 er skærradiuskorrektoren uden cyklus, altså i kørselsblokke med **RL/RR**, ikke mulig. Når De aktiverer den igangværende bearbejdning med **M144**, gælder denne indskrænkning ikke.

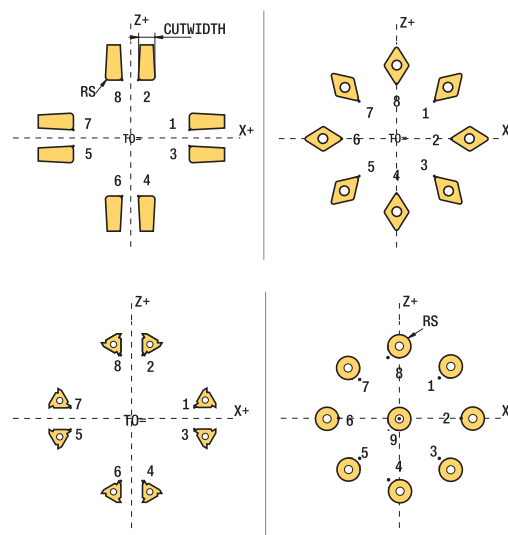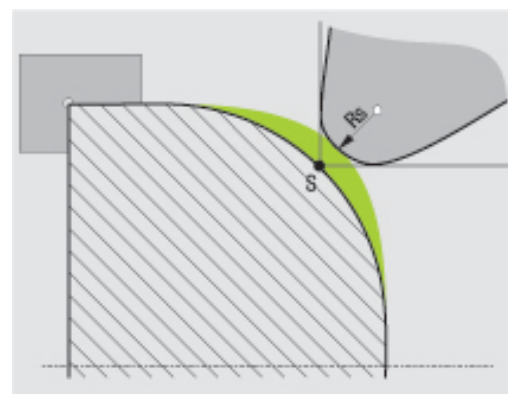

14.5 Programfunktionen Drejning (Option #50)

Indstikninger og fristik

Nogle cykler bearbejder konturer, som De har beskrevet i et underprogram. Disse konturer programmerer De med klartekst-banefunktioner eller FK-funktioner. For beskrivelsen af drejekonturer står yderligere specielle kontur-elementer til rådighed. Således kan De programmere frigange og indstikninger som komplette kontur-elementer med en enkelt NC-blok.



Indstikninger og frigange henfører sig altid til et forud defineret lineært konturelement.

De bør kun anvende Ind- og fri-stikelement GRV og UDC i Kontur-Underprogram, som kan kaldes i en drejecyklus (se Bruger-Håndbog Cyklen, Dreje).

For definitionen af frigange og indstikninger står forskellige indlæsemuligheder til rådighed for Dem. Mange af disse indlæsninger skal De foretage (pligtindlæsninger), andre kan De også udelade (optionale indlæsninger). Pligtindlæsningerne er i hjælpebillederne kendetegnet som sådanne. I nogle elementer kan De vælge mellem to forskellige definitionsmuligheder. TNC'en tilbyder så softkey'en med de relevante valgmuligheder..

Programmere indstikninger og frigange:

SPEC
FCT

- Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM-
FUNKTIONER
DREJE

- Vælg menu for **PROGRAMFUNKTION DREJE**

INDSTIK/
FRIGANG

- Vælg **INDSTIK/ FRIGANG**

GRV

- Vælg **GRV** (indstik) eller **UDC** (frigang)



Programmere indstikninger

Indstikninger er fordybninger på runde komponenter og bruges mest til optagelse af låseringe og tætninger eller bliver brugt som smørenoter. De kan programmeres indstikninger på omkredsen eller på endefladen af drejedelen. Herfor står to separate konturelementer til rådighed:

- **GRV RADIAL:** Indstikning på omkredsen af drejedelen
- **GRV AKSIAL:** Indstikning på endefladen af drejedelen

Indlæse-elementer i indstikning GRV

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
CENTER	Midtpunktet for indstikningen	Pligt
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Optional
DEPTH / DIAM	Indstiks-dybde (pas på fortegnet !) / diameter indstikningsbund	Pligt
BREDE	Indstiks-bredde	Pligt
ANGLE / ANG_WIDTH	Flankevinkel / åbningsvinkel for begge flanker	Optional
RND / CHF	Runding / fase startpunkt nær hjørne af konturen	Optional
FAR_RND / FAR_CHF	Runding / fase startpunkt fjerne hjørne af konturen	Optional

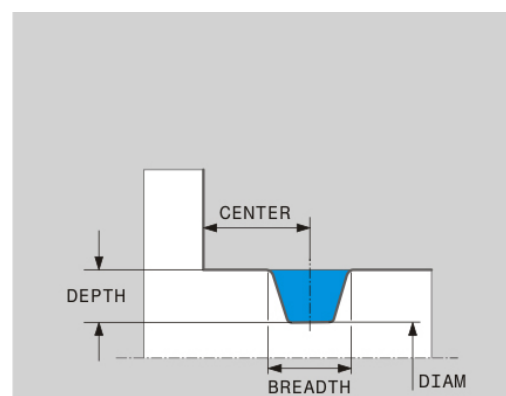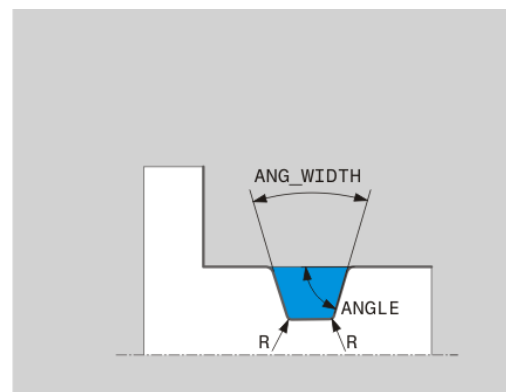

Fortegnet for indstiks-dybden bestemmer bearbejdningsstedet (indv.-/udvendig bearbejdning) for indstikningen.

Fortegn for indstiks-dybden ved udvendig bearbejdninger:

- De bruger et negativt fortegn, når konturelementet forløber i negativ retning af Z-koordinaten
- De bruger et positivt fortegn, når konturelementet forløber i positiv retning af Z-koordinaten

Fortegn for indstiks-dybden ved indvendige bearbejdninger:

- De bruger et positivt fortegn, når konturelementet forløber i negativ retning af Z-koordinaten
- De bruger et negativt fortegn, når konturelementet forløber i positiv retning af Z-koordinaten

Radial indstikning: Dybde=5, bredde=10, Pos.= Z-15

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 GRV RADIAL CENTER-15 DEPTH-5 BREADTH10 CHF1 FAR_CHF1

24 L X+60

Programmere frigange

Frigange bliver mest benyttet, for at muliggøre koncis påmontering af modstykker. Hertil kan frigange hjælpe til at reducere kervvirkningen på hjørner. Ofte bliver gevind og pasninger forsynet med en frigang. For definition af de forskellige frigange står forskellige kontur-elementer til rådighed:

- **UDC TYPE_E**: Frigang for cylindriske flader der skal viderebearbejdes iflg. DIN 509
- **UDC TYPE_F**: Fristik for plan- og cylindriske flader der skal viderebearbejdes iflg. DIN 509
- **UDC TYPE_H**: Frigang for stærkt afrundet overgang iflg. DIN 509
- **UDC TYPE_K**: Frigang i planflader og cylindriske flader
- **UDC TYPE_U**: Frigang i cylindriske flader
- **UDC THREAD**: Gevind-frigang iflg. DIN 76



TNC'en fortolker altid frigange som formelementer i længderetning. I planretning er ingen frigange mulig.

14.5 Programfunktionen Drejning (Option #50)

Frigang DIN 509 UDC TYPE _E

Indlæse-elementer i frigang DIN 509 UDC TYPE_E

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Optional
DYBDE	Frigang-dybde	Optional
BREDE	Frigang-bredde	Optional
VINKEL	Frigangsvinkel	Optional

Frigang: dybde = 2, bredde = 15

21 L X+40 Z+0
22 L Z-30
23 UDC TYPE_E R1 DEPTH2 BREADTH15
24 L X+60



Frigang DIN 509 UDC TYPE _F

Indlæse-elementer i frigang DIN 509 UDC TYPE_F

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Optional
DYBDE	Frigang-dybde	Optional
BREDE	Frigang-bredde	Optional
ANGLE	Frigangsvinkel	Optional
FACEDEPTH	Dybde af planfladen	Optional
FACEANGLE	Konturvinkel til planfladen	Optional

Frigang form F: Dybde = 2, bredde = 15, dybde planflade = 1

21 L X+40 Z+0
22 L Z-30
23 UDC TYPE_F R1 DYBDE2 BREDE15 FACEDYBDE1
24 L X+60

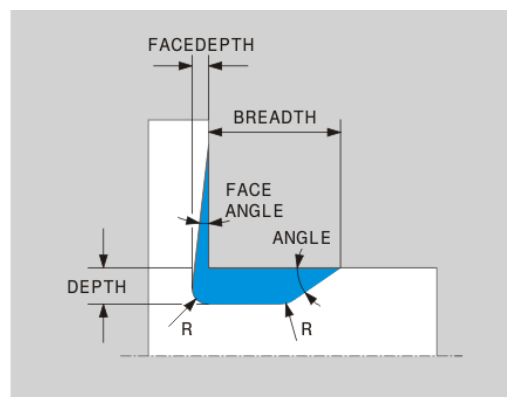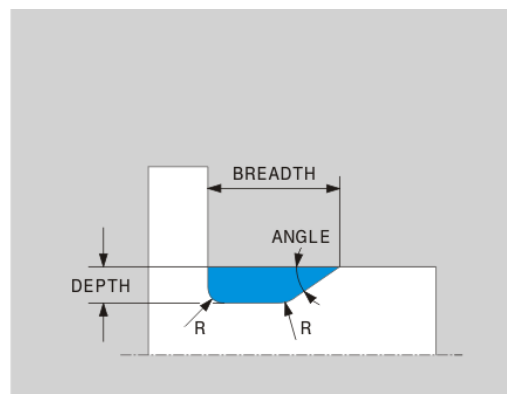


Frigang DIN 509 UDC TYPE _H**Indlæse-elementer i frigang DIN 509 UDC TYPE_EH**

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Pligt
BREDE	Frigang-bredde	Pligt
ANGLE	Frigangsvinkel	Pligt

Frigang form H: Dybde = 2, bredde = 15, vinkel = 10°


21 L X+40 Z+0
22 L Z-30
23 UDC TYPE_H R1 BREDE10 VINKEL10
24 L X+60

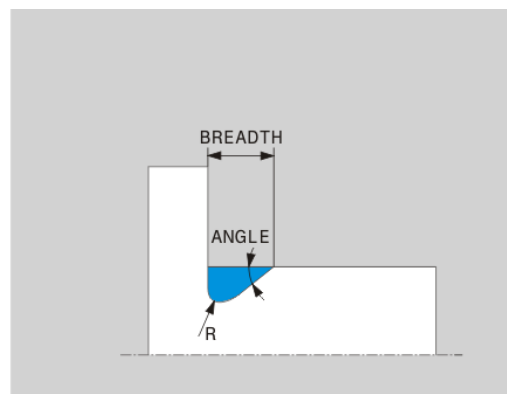**Frigang UDC TYPE_K****Indlæse-elementer i frigang UDC TYPE_K**

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Pligt
DYBDE	Frigang-dybde (akseparallel)	Pligt
ROT	Vinkel til længdeakse (default: 45°)	Optional
ANG_WIDTH	Åbningsvinkel for frigangen	Pligt

Frigang form K: Dybde = 2, bredde = 15, åbningsvinkel = 30°

21 L X+40 Z+0
22 L Z-30
23 UDC TYPE_K R1 DYBDE3 ANG_BREDE30
24 L X+60

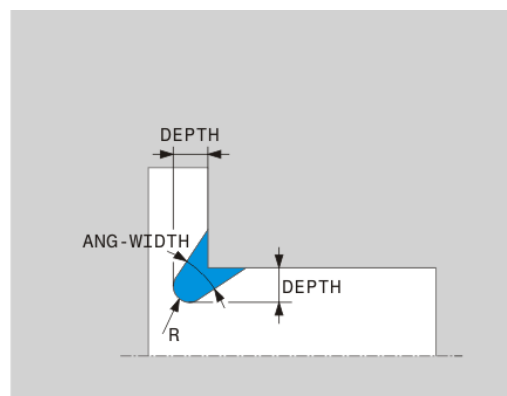

14.5 Programfunktionen Drejning (Option #50)

Frigang UDC TYPE_U

Indlæse-elementer i frigang UDC TYPE_U

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Pligt
DYBDE	Frigang-dybde	Pligt
BREDE	Frigang-bredde	Pligt
RND / CHF	Runding / fase til udvendigt hjørne	Pligt

Frigang form U: Dybde = 3, bredde = 8

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_U R1 DYBDE3 BREDE8 RND1

24 L X+60

Frigang UDC THREAD

Indlæse-elementer i frigang DIN 76 UDC THREAD

Indlæse-element	Anvendelse	Indlæsning
PITCH	Gevindstigning	Optional
R	Hjørneradius i begge indvendige hjørner	Optional
DYBDE	Frigang-dybde	Optional
BREDE	Frigang-bredde	Optional
ANGLE	Frigangsvinkel	Optional



Gevindfrigang iflg. DIN 76: Gevindstigning = 2

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC GEVIND STIGNING2

24 L X+60

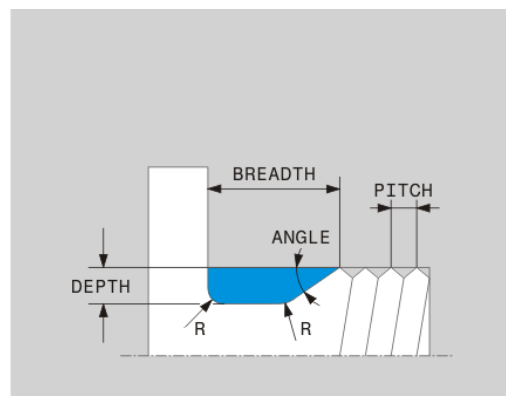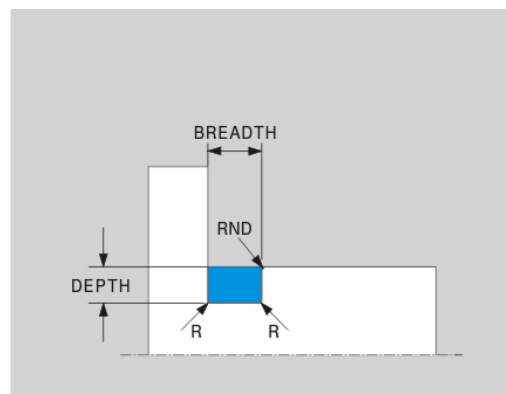

Råemnesporing TURNDATA BLANK

Med funktionen **TURNDATA BLANK** har De muligheden for at arbejde med Råemnesporing. Styringen kender den beskrevne kontur og bearbejder kun rest-materialet.

Med **TURNDATA BLANK** kalder De en konturbeskrivelse, som TNC 'en bruger som sporing.

Funktionen TURNDATA BLANK definerer De som følger:

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg menu for **PROGRAMFUNKTIONER DREJE**
-  ▶ Vælg **FUNCTION TURNDATA**
-  ▶ Vælg **TURNDATA BLANK**
▶ Vælg med softkey'en det ønskede konturkald

De har følgende muligheder for at kalde konturbeskrivelsen :

Softkey	Kald
	Konturbeskrivelse i et eksternt program Kald via filnavn
	Konturbeskrivelse i et eksternt program Kald via Stringparameter
	Konturbeskrivelsen i et underprogram. Kald via Labelnummer
	Konturbeskrivelsen i et underprogram. Kald via Labelnavn
	Konturbeskrivelsen i et underprogram. Kald via Stringparameter

Udkobling af råemnesporing

De udkobler råemnesporing som følger:

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg menu for **PROGRAMFUNKTIONER DREJE**
-  ▶ Vælg **FUNCTION TURNDATA**
-  ▶ Vælg **TURNDATA BLANK**
-  ▶ Vælg **BLANK OFF**

14.5 Programfunktionen Drejning (Option #50)


Skrå drejebearbejdning

Delvis kan det være nødvendigt, at De skal bringe svingaksen i en bestemt stilling, for at kunne udføre en bearbejdning. Det er f.eks. nødvendigt, når De kun kan bearbejde konturelementer i en bestemt stilling på grund af værktøjs-geometrien.

Ved indstillingen af en svingakse opstår en forskydning fra værktøj til værktøj. Funktionen **M144** tilgodeser stillingen af indstillede akser og kompenserer denne forskydning. Herfor opretter funktionen **M144** Z-retningen for emne-kordinatsystemet i retning af midteraksen for emnet. Hvis en skrå akse er et svingbord, står emnet altså på skrå, udfører TNC'en kørselsbevægelser i et drejet emne-kordinatsystem. Når den skrå akse er et svinghoved (værktøjet står på skrå), bliver emne-kordinatsystemet ikke drejet. Efter starten svingaksen skal De evt. påny forpositionere værktøjet i Y-kordinaten og orientere stedet for skæret med cyklus800.

Alternativt til funktion **M144** kan De også anvende funktionen **M128**. Virkningen er identisk, der gælder dog følgende begrænsning: TNC'en kan udføre en skærradiuskorrektur også under en skråstillet bearbejdning. Hvis De den igangværende bearbejdning aktiverer med M128 er skærradiuskorrektoren uden cyklus, altså i kørselsblokke med **RL/RR**, ikke mulig. Når De aktiverer den igangværende bearbejdning med **M144**, gælder denne indskrænkning ikke.

Når De udfører drejecykler med **M144**, ændrer vinklen sig for værktøjet overfor konturen. TNC'en tilgodeser disse forandringer automatisk og overvåger så også bearbejdningen i skråstillet tilstand.

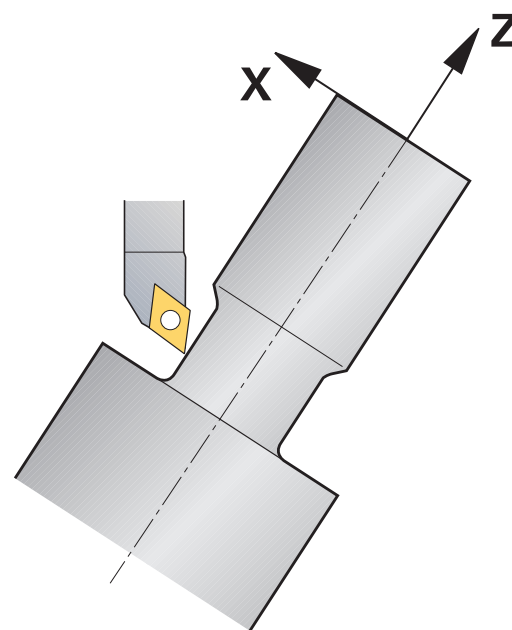

De kan kun anvende stikcyklus og gevindcyklus i en arbejdsproces ved en vinkelret indgangsvinkel (+90°, -90°).

Værktøjs-korrektoren **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** virker altid i værktøjs-kordinatsystemet, også under en igangværende bearbejdning.

Programfunktionen Drejning (Option #50) 14.5

...	
12 M144	Aktivere skråstille bearbejdning
13 L A-25 R0 FMAX	Positionere svingakse
14 CYCL DEF 800 TILPASSE DREJESYSTEM	Oprette emne-koordinatsystem og værktøj
Q497=+90 ;PRECESSION ANGLE	
Q498=+0 ;REVERSE TOOL	
Q530=+2 ;FORESPURGTE BEARB.	
Q530=-25 ;FREMRYKVINKEL	
Q532=750 ;TILSPAENDING	
Q533=+1 ;FORETRUKNE	
Q535=3 ;EKSETERDREJNING	
Q536=0 ;EKSETERD. UDEN STOP	
15 L X+165 Y+0 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
16 L Z+2 R0 FMAX	Værktøj på startposition
...	Bearbejdning med skråstillet akse

15

**Manuel drift og
opretning**

Manuel drift og opretning

15.1 Indkobl, Udkoble

15.1 Indkobl, Udkoble

Indkobling



Indkoblingen og kørsel til referencepunkterne er maskinafhængige funktioner.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Tænd for forsyningsspændingen til TNC og maskine. Herefter viser TNC'en følgende dialog an:

SYSTEM STARTUP

- TNC'en bliver startet

NETUDFALD



- TNC-melding, at der var en strømafbrydelse - slet meldingen

OVERSÆTTE PLC-PROGRAM

- TNC'ens PLC-program bliver automatisk oversat

STYRERSPÆNDING TIL RELÆ MANGLER



- Indkoble styrespænding. TNC'en kontrollerer NØD-STOP funktionen

MANUEL DRIFT

OVERKØR REFERENCEPUNKT



- Overkør referencepunkter i en forudgiven rækkefølge: For hver akse trykkes extern START-taste, eller



- Overkør referencepunkter i vilkårlig række-følge: For hver akse trykkes og holdes den externe



- retningstaste, indtil reference-punktet er overkørt



Hvis Deres maskine er udrustet med absolutte målesystemer, bortfalder overkørslen af referencemærker. TNC'en er så straks efter indkobling af styrespændingen funktionsklar.

TNC'en er nu funktionsklar og befinder sig i driftsarten **Manuel drift**



Referencepunkterne skal De kun overkøre, hvis De vil køre med maskin-akserne. Hvis De kun vil editere eller teste programmer, så vælger De efter indkoblingen af styrespændingen straks driftsarten **Programmering** eller **Program-Test**.

Referencepunkterne kan De så overkøre senere. Tryk herfor i driftsart **Manuel drift** Softkey **REF.-PKT. TILKØR**.

Overkørsel af referencepunkter med transformeret bearbejdningsplan



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at de i menuen indførte vinkelværdier stemmer overens med den virkelige vinkel i svingaksen.

De skal deaktivere funktionen "transformere bearbejdningsplan" før overkørslen af referencepunktet. Vær opmærksom på, at ingen kollision kan ske. Kør evt. værktøjet fri forud.

TNC'en aktiverer automatisk det transformerede bearbejdningsplan, hvis denne funktion var aktiv ved udkoblingen af styringen. Så kører TNC'en akserne ved tryk på en akseretningstaste, i det svingede koordinatsystem. De positionerer værktøjet således, at der ved senere overkørsel af referencepunktet ingen kollision kan ske. For overkørsel af referencepunkterne skal De deaktivere funktionen "transformere bearbejdningsplan" se "Aktivering af manuel transformation", Side 569.



Hvis De bruger denne funktion, så skal De ved ikke absolutte måleudstyr bekræfte positionen for drejeaksen, som TNC'en viser i et overblændingsvindue. Den viste position svarer til den sidste, før udkoblingen af den aktive position af drejeaksen.

Såfremt en af begge forud aktive funktioner er aktiv, har **NC-START**-tasten ingen funktion. TNC'en afgiver en tilsvarende fejlmelding.

Manuel drift og opretning

15.1 Indkobl, Udkoble

Udkoble



Udkoblingen er en maskinafhængig funktion.

 
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

For at undgå datatab ved udkobling, skal De afslutte TNC'ens driftssystem målrettet:

- Vælg driftsart **manuel drift**



- Vælg funktion for at slukke,



- Bekræft med softkey **SLUK**
- Når TNC'en i et overblændings-vindue viser teksten **Nu kan De slukke**, må De afbryde forsyningsspændingen til TNC'en



Pas på, tab af data mulig!

Vilkårlig udkobling af TNC'en kan føre til tab af data!

Når De trykker Softkeys **START IGEN** starter styringen påny. Også udkobling under nystarten kan føre til tab af data!

15.2 Kør maskinaksen

Anvisning



Kørsel med de eksterne retningstaster er maskinafhængig. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Kør akse med ekstern retningstast



- Vælg driftsart **manuel drift**



- Tryk og hold den eksterne retningstaste, så længe akse skal køres, eller



- Køre akse kontinuerlig: Hold den eksterne retningstaste trykket og tryk den eksterne START-taste kort



- Standse: Tryk den eksterne STOP-taste

Med begge metoder kan De også køre flere akser samtidigt, styringen viser da banetilspændingen. Tilspændingen, med hvilken akserne køres, ændrer De med softkey **F**, se "Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M", Side 524.

Når en maskine er aktiv i kørsel, viser styringen symbolet STIB (Styring i drift).

Positioner skridtvis

 
Ved skridtvis positionering kører TNC'en en maskinakse med et skridtmål fastlagt af Dem.



- Vælg driftsart **Manuel drift** eller **El. Håndhjul**



- Omskifte softkey-liste



- Vælg skridtvis positionering: Sæt softkey **SKRIDTMÅL** på INDE

FREMRYKNING =




- Indlæs fremrykning i mm, bekræft med tasten **ENT**



- Tryk eksterne retningstaste: Positionér så ofte det ønskes.



Den maximalt indlæsbare værdi for en fremrykning andrager 10 mm.

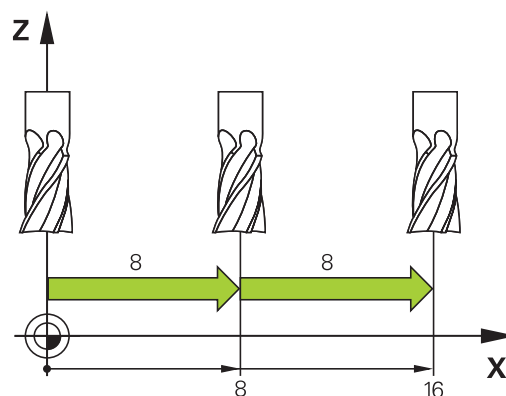

Manuel drift og opretning

15.2 Kør maskinaksen

Kør med elektronisk håndhjul

TNC'en understøtter kørslen med følgende nye elektroniske håndhjul:

- HR 520: Tilslutningskompatibelt håndhjul for HR 420 med display, dataoverførsel pr. kabel
- HR 550 FS: Håndhjul med display, trådløs dataoverførsel

Herudover understøtter TNC'en fortsat kabelhåndhjulene HR 410 (uden display) og HR 420 (med display).



Pas på, fare for maskine og håndhjul!

Alle forbindelsesstik for håndhjulet må kun fjernes af autoriseret service-personale, også når det er muligt uden brug af værktøj!

Grundlæggende må maskinen kun indkobles med isatte håndhjul!

Hvis De vil køre Deres maskine uden tilsluttede håndhjul, så tages kablet ud af maskinen og det åbne stik sikkes med en hætte!



Maskinfabrikanten kan stille yderligere funktioner for håndhjulene HR 5xx til rådighed. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!



Et håndhjul HR5 er anbefalelsesværdig, når De vil anvende funktionen håndhjulsoverlæjrning i den virtuelle akse "Virtuel værktøjsakse VT".

De bærbare håndhjul HR 5xx er udstyret med et display, på hvilket TNC'en viser forskellige informationer. Herudover kan De med håndhjuls-softkey udføre vigtige indretnings-funktioner, f.eks. fastlægge henf.punkter eller indlæse og afvikle M-funktioner.

Så snart De har aktiveret håndhjulet med håndhjuls-aktiveringstasten, er ingen betjening mere mulig med betjeningspulten. TNC'en viser denne tilstand på TNC-billedskærmen med overblændingsvindue.



- 1 NØDSTOP-taste
- 2 Håndhjuls-display for status-visning og valg af funktioner, yderligere informationer hertil: ""
- 3 Softkeys
- 4 Aksevalgstaster, kan af maskinfabrikanten tilsvarende aksekonfigurationen blive ombyttet
- 5 Dødmandstaster
- 6 Piltaster for definition af håndhjuls-følsomhed
- 7 Håndhjuls-aktiveringstaste
- 8 Retningstaste, i hvilken TNC'en kører den valgte akse
- 9 Ilgangsoverlejring for retningstaste
- 10 Indkobling af spindel (maskinafhængig funktion, tasten kan ombyttes af maskinfabrikanten)
- 11 Tasten "generere NC-blok" (maskinafhængig funktion, taste kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 12 Udkoble spindel (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 13 CTRL-taste for specialfunktioner (maskinafhængig funktion, taste kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 14 NC-start (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 15 NC-stop (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 16 Håndhjul
- 17 Spindelomdr.tal-potentiometer.
- 18 Tilspændings-potentiometer.
- 19 Kabeltilslutning, bortfalder ved det trådløse håndhjul HR 550 FS




Manuel drift og opretning

15.2 Kør maskinaksen

Håndhjuls-display

- 1 Kun ved trødløs håndhjul HR 550 FS** Viser, om håndhjulet ligger i Docking-Station eller om trådløs drift er aktiv
- 2 Kun ved håndhjul HR 550 FS:** Viser feltstyrken, 6 bjælker = maksimal feltstyrke
- 3 Kun ved håndhjul HR 550 FS:** Viser feltstyrken, 6 bjælker = maksimal ladestyrke Under opladningsforløbet løber en bjælke fra venstre mod højre
- 4 IST:** Arten af positionsvisningen
- 5 Y+129.9788:** Positionen for den valgte akse
- 6 *:** STIB (Styring i drift); programafvikling er startet eller aksen er i bevægelse
- 7 S0:** Aktuelle spindelomdr.tal
- 8 F0:** Aktuelle tilspænding, med hvilken den valgte akse momentant bliver kørt
- 9 E:** Fejlmelding står på
- 10 3D:** Funktion transformere bearbejdningsplan er aktiv
- 11 2D:** Funktion grunddrejning er aktiv
- 12 RES 5.0:** Aktive håndhjuls-opløsning. Vejen i mm/omdr. (°/omdrejning ved drejeakser), som den valgte akse kører ved en omdrejning af håndhjulet
- 13 STEP ON** hhv. **OFF:** Skridtvis positionering aktiv hhv. inaktiv. Med aktiv funktion viser TNC'en yderligere de aktive kørselsskridt
- 14** Softkey-liste: Valg af forskellige funktioner, beskrivelse i de efterfølgende afsnit

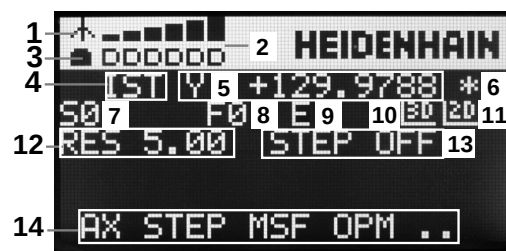

Specielle forhold ved det trådløse håndhjul HR 550 FS



En trådløs forbindelse har på grund af mange mulige støjpåvirkninger ikke den samme disponibelhed som en ledningsforbundet forbindelse. Før De bruger det trådløse håndhjul skal det kontrolleres, om der består forstyrrelser med andre, i omegnen af maskinen, trådløse enheder. Denne kontrol med hensyn til eksisterende radiofrekvenser, hhv -kanaler, anbefales for alle industrielle radiosystemer.

Når De ikke anvender HR 550, sættes den altid i den dertil forudsete håndhjuls-holder. Hermed sikrer De dem, at med kontaktlisten på bagsiden af det trådløse håndhjul et konstant brugsklart håndhjuls-batteri med en ladestyring og en direkte kontaktforbindelse til NØD-STOP kredsløbet.

Det trådløse håndhjul reagerer i fejltilfælde (radioafbrydelse, dårlig modtagekvalitet, en defekt håndhjuls-komponent) altid med en NØD-STOP-reaktion.

Vær opmærksom på anvisningerne for konfigurationen af det trådløse håndhjul HR 550 FS se "Konfigurer trådløs håndhjul HR 550 FS", Side 635



Pas på, fare for bruger og maskine!

Af sikkerhedsårsager skal De udkoble det trådløse håndhjul og håndhjulsholderen senest efter en driftstid på 120 timer, for at TNC'en ved genindkobling kan udføre en funktionstest !

Hvis De i Deres værksted har flere maskiner med trådløse håndhjul, skal De markere de sammenhørende håndhjul og håndhjulsholdere således, at disse éntydigt kan genkendes som sammenhørende (f.eks. med påklæbte farvebånd eller nummerering). Markeringer skal være anbragt på det trådløse håndhjul og på håndhjulsholderen éntydigt synligt for brugeren !

Kontrollér før hver anvendelse, om det rigtige trådløse håndhjul for Deres maskine er aktiv!



Manuel drift og opretning

15.2 Kør maskinaksen

Det trådløse håndhjul HR 550 FS er udstyret med genopladeligt batteri. Batteriet bliver opladet, så snart De har sat håndhjulet i håndhjuls-holderen (se billedet).

De kan bruge HR 550 FS med batteriet op til 8 timer, før De skal oplade det igen. Det anbefales dog grundlæggende at sætte håndhjulet i håndhjuls-holderen, når De ikke bruger det.

Så snart håndhjulet er i håndhjuls-holderen, kobler det internt om til kabeldrift. Herved kan De også anvende håndhjulet, når det er fuldstændigt afladet. Funktionaliteten er hermed identisk med trådløs drift.



Hvis håndhjulet fuldstændigt afladet, varer det ca. 3 timer, før det i håndhjuls-holderen igen er fuldt opladet.


De skal rengøre kontakterne **1** i håndhjuls-holderen og håndhjulet regelmæssigt, for at sikre dets funktion.

Overførselsområdet for den trådløse strækning er stort afpasset. Skulle det alligevel forekomme, at De – f.eks. ved meget store maskiner – er kommet til kanten af overførselsstrækningen, advares De af HR550FS rettidigt med en sikker vibrationsalarm. I dette tilfælde skal De igen formindske afstanden til håndhjuls-holderen, i hvilken modtageren er integreret.




Pas på, fare for maskine og emne!

Når overførselsområdet ikke mere tillader en drift fri for afbrydelser, udløser TNC'en automatisk et NØD-STOP. Dette kan også ske under bearbejdningen. Afstanden til håndhjuls-holderen skal holdes så lille som muligt og håndhjulet lægges i håndhjuls-holderen, når De ikke bruger det!

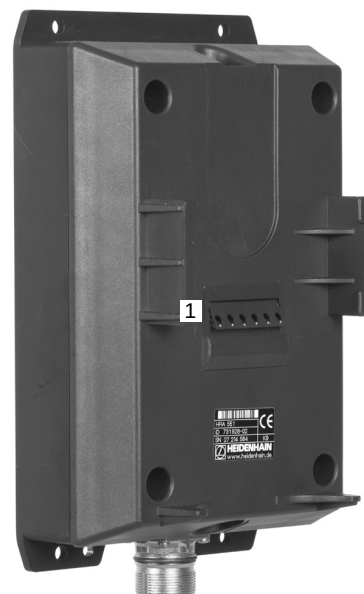

Hvis TNC'en har udløst et NØD-STOP, skal De påny aktivere håndhjulet. Gå frem som følger:

 - ▶ Vælg driftsart program-indlagring/editering
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- ▶ Videre skift softkey-liste



- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul:
Tryk softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL**
- ▶ Med kontakten **Start håndhjul** aktiveres det trådløse håndhjul igen
- ▶ Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

For idriftsættelse og konfiguration af håndhjulet står i driftsart MOD en tilsvarende funktion til rådighed se "Konfigurer trådløs håndhjul HR 550 FS", Side 635.

Vælg aksens der skal køres

Hovedakserne X, Y og Z, såvel som tre yderligere, af maskinfabrikanten definerbare akser, kan De direkte aktivere med aksevalgstasten. Også den virtuelle akse VT kan maskinfabrikanten lægge direkte på en af de frie aksetaster. Ligger den virtuelle akse VT ikke på en aksevalgstaste, går De frem som følger:

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F1 (**AX**): TNC'en viser på håndhjuls-displayet alle aktive akser. Den momentant aktive akse blinker
- ▶ Vælg den ønskede akse med håndhjuls-softkeys F1 (->) eller F2 (<-) og bekræft med håndhjuls-softkey F3 (**OK**)

Indstille håndhjuls-følsomheden

Håndhjuls-følsomheden fastlægger, hvilken strækning en akse skal køre pr. håndhjuls-omdrejning. De definerbare følsomheder er fast indstillet og valgbare med Håndhjuls-piltasten direkte (kun når skridtmålet ikke er aktivt).

Indstillelige følsomheder: 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20
[mm/omdr. hhv. Grader/omdr.]

Manuel drift og opretning

15.2 Kør maskinaksen

Kørsel med akser



- ▶ Aktivere håndhjul: Tryk håndhjuls-tasten på HR 5xx: De kan endnu betjene TNC'en med HR 5xx, TNC'en viser et overblændingsvindue med anvisnings tekst på TNC-billedskærmen
- ▶ Vælg evt. med softkey OPM den ønskede driftsart



- ▶ Evt. Hold dødmandstasterne nedtrykket



- ▶ På håndhjulet vælges aksen De vil køre. Vælg evt. hjælpe-akser med softkeys



- ▶ Køre den aktiv akse i retning +, eller



- ▶ Køre den aktive akse i retning -



- ▶ Deaktivere håndhjul: Tryk håndhjuls-tasten på HR 5xx: De kan nu igen betjene TNC'en med betjeningsfeltet

Potentiometer-indstillinger

Efter at De har aktiveret håndhjulet, er som hidtil potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet aktiv. Hvis De vil bruge potentiometeret på håndhjulet, går De frem som følger:

- ▶ Tryk tasten **CTRL** og håndhjulet på HR 5xx, TNC'en viser i håndhjuls-displayet softkey-menuen for valg af potentiometer
- ▶ Tryk softkey **HW**, for at skifte håndhjuls-potentiometeret til aktiv

Såsnart De har aktiveret håndhjuls-potentiometeret, skal De før fravalget af håndhjulet igen aktivere potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet. Gå frem som følger:

- ▶ Tryk tasten **CTRL** og håndhjulet på HR 5xx, TNC'en viser i håndhjuls-displayet softkey-menuen for valg af potentiometer
- ▶ Tryk softkey **KBD**, for at skifte potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet til aktiv

Skridtvis positionering

Ved skridtvis positionering kører TNC'en den momentant aktive håndhjulsakse med et skridtmål fastlagt af Dem:

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F2 (**STEP**)
- ▶ Aktivere skridtvis positionering: Tryk håndhjuls-softkey 3 (**ON**)
- ▶ Vælg det ønskede skridtmål ved tryk på tasten F1 eller F2.
Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10. Ved yderligere tryk på tasten **CTRL** forhøjes tælleskridtet til 1. Mindstmulige skridtmål er 0.0001 mm, størstemulige skridtmål er 10 mm
- ▶ Overfør det valgte skridtmål med softkey 4 (**OK**)
- ▶ Med håndhjuls-tasten + hhv. - den aktive håndhjuls-akse køres i den tilsvarende retning

Indlæsning af hjælpe-funktioner M

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F1 (**M**)
- ▶ Vælg det ønskede M-funktionsnummer ved tryk på tasten F1 eller F2
- ▶ Udføre hjælpe-funktion M med tasten NC-start

Indlæs spindelomdr.tal S

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F2 (**S**)
- ▶ Vælg det ønskede omdr.tal ved tryk på tasten F1 eller F2. Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10. Ved yderligere tryk på tasten **CTRL** forhøjes tælleskridtet til 1000.
- ▶ Aktiver omdr.tallet S med tasten NC-start

Manuel drift og opretning

15.2 Kør maskinaksen

Indlæs tilspænding F

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**F**)
- ▶ Vælg den ønskede tilspænding ved tryk på tasten F1 eller F2. Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10. Ved yderligere tryk på tasten **CTRL** forhøjes tælleskridtet til 1000.
- ▶ Overfør den nye tilspænding F med håndhjuls-softkey F3 (**OK**)

Fastlægge henføringspunkt

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F4 (**PRS**)
- ▶ Evt. vælg aksen, i hvilken henføringspunktet skal fastlægges
- ▶ Nulling af akse med håndhjuls-softkey F3 (**OK**), eller indstil med håndhjul-softkeys F1 og F2 den ønskede værdi og så overfør med håndhjuls-softkey F3 (**OK**). Ved yderligere tryk på tasten **CTRL** forhøjes tælleskridtet til 10.

Skifte driftsarter

Med håndhjuls-softkey F4 (**OPM**) kan De fra håndhjulet skifte driftsart, såvidt den aktuelle tilstand af styringen tillader en omskiftning.

- ▶ Tryk håndhjuks-softkey F4 (**OPM**)
- ▶ Vælg med håndhjuls-softkeys den ønskede driftsart
 - MAN: Manuel Betjening
 - MDI: Positioner med håndhjul
 - SGL: Programafvikling enkelt blok
 - RUN: Programafvikling blokfølge

Generere en komplet kørselsblok



Maskinfabrikanten kan belægge håndhjulstasten "generere NC-blok" med en vilkårlig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

- ▶ Vælg driftsart **positionering med manuel indlæsning**
- ▶ Vælg evt. med piltasten på TNC-tastaturet NC-blokken, efter hvilken De vil indføje den nye kørsels-blok
- ▶ Aktivere håndhjul
- ▶ Tryk håndhjuls-tasten "generere NC-blok": TNC'en indfører en komplet kørsels-blok, der indeholder alle med MOD-funktionen valgte aksepositioner

Funktioner i programafviklings-driftsarter

I programafviklings-driftsarten kan De udføre følgende funktioner:

- NC-start (håndhjuls-taste NC-start)
- NC-stop (håndhjuls-taste NC-stop)
- Hvis De har trykket NC-stop: Internt stop (håndhjuls-softkey **MOP** og så **STOP**)
- Hvis De har trykket NC-stop: Køre akserne manuelt (håndhjuls-softkey **MOP** og så **MAN**)
- Gentilkørsel til kontur, efter at aksens under en program-afbrydelse blev kørt manuelt (Håndhjuls-softkeys **MOP** og så **REPO**). Betjeningen sker pr. håndhjuls-softkeys, som med billedskærms-softkeys se "Gentilkørsel til konturen", Side 604
- Ind-/udkobling af funktionen transformere bearbejdningsplan (håndhjuls-softkeys **MOP** og så **3D**)

Manuel drift og opretning

15.3 Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M

15.3 Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M

Anvendelse

 
I driftsarterne **Manuel drift** og **El. Håndhjul** indlæser De spindelomdr.tal S, tilspænding F og hjælpefunktion M med softkeys. Hjælpefunktionerne er beskrevet i Side 364 beskrivelse.



Maskinfabrikanten fastlægger, hvilke hjælpefunktioner M De kan udnytte og hvilken funktion de har.

Indlæsning af værdier

Spindelomdr.tal S, hjælpefunktion M



- Vælg indlæsning af spindelomdr.tal : Softkey S

SPINDELOMDR. TAL S=



- **1000** (Spindelomdrejning) Indlæs og overfør med den eksterne START-taste

Spindelomdrejningen med det indlæste omdrejningstal S starter De med en hjælpefunktion M. En hjælpefunktion M indlæser De på samme måde.

Tilspænding F

Indlæs en tilspænding og bekræfter De med tasten **ENT**.

For tilspænding F gælder:

- Hvis $F=0$ indlæses, så virker den mindste tilspænding fra maskin-parameter **manualFeed**
- Overskrider den indlæste tilspænding den i maskin-parameter **maxFeed** definerede værdi, så virker den i maskin-parameter indførte værdi
- F bliver også efter en strømafbrydelse bibeholdt
- TNC'en viser banetilspændingen

Spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M 15.3

Spindelomdr- og tilspænding ændre

Med override-drejeknapperne for spindelomdrejningstal S og tilspænding F lader de indstillede værdier sig ændre fra 0% til 150%.



Override-drejeknappen for spindelomdr.tallet virker kun ved maskiner med trinløst spindeldrev.



Aktivere tilspændingsbegrænsning



Tilspændingsbegrænsningen er maskinafhængig. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

 
TNC'en begrænser ved at sætte softkey F LIMITERET på IND den maksimalt tilladte hastighed af aksen, på den af maskinfabrikanten fastlagte, sikre begrænsede hastighed.



- Vælg driftsart **manuel drift**



- Skift til sidste softkey-liste



- Ind- eller udkobling af tilspændingslimit

15.4 Options sikkerhedskoncept (Funktional Safety FS)

Generelt



Maskinfabrikanten tilpasser HEIDENHAIN-sikkerhedskonceptet på Deres maskine. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Alle brugere af en værktøjsmaskine er udsat for farer. Beskyttelsesindretninger kan ganske vist forhindre adgangen til farlige steder, på den anden side skal brugeren også kunne arbejde uden beskyttelsesindretninger (f.eks. med åbnede beskyttelsesdøre) på maskinen. For at minimere disse farer, er der i de sidste år udarbejdet forskellige retningslinier og forskrifter.

HEIDENHAIN-sikkerhedskonceptet, der er blevet integreret i TNC-styringerne, svarer til **Performance-Level d** svarende til EN 13849-1 og SIL 2 ifølge IEC61508, tilbyder sikkerhedshenførte driftsarter svarende til EN 12417 og garanterer en vidtrækkende personbeskyttelse.

Grundlaget for HEIDENHAIN-sikkerhedskonceptet er den tokenalede processorstruktur, der består af hovedcomputeren MC (main computing unit) og én eller flere drevstyringsmoduler CC (control computing unit). Alle overvågningsmekanismer bliver anlagt redundant i styringssystemerne. Sikkerhedsrelevante systemdata ligger under en gensidig cyklisk datasammenligning. Sikkerhedsrelevante fejl fører altid med definerede stop-reaktioner til en sikker standsning af alle drev.

Med sikkerhedshenførte ind- og udgange (udført tokenalet), som i alle driftsarter har indflydelse på processen, udløser TNC'en bestemte sikkerhedsfunktioner og når til sikre driftstilstande.

I dette kapitel finder De forklaringer på funktionerne, som med en TNC med funktionel sikkerhed yderligere står til rådighed.

Forklaringer til begreber

Sikkerhedshenførte driftsarter

Betegnelse	Kort beskrivelse
SOM_1	Safe operating mode 1: Automatikdrift, produktionsdrift
SOM_2	Safe operating mode 2: Indretningsdrift
SOM_3	Safe operating mode 3: Manuelle indgreb, kun for kvalificeret bruger
SOM_4	Safe operating mode 4: Udvidet manuelle indgreb, processovervågning

Sikkerhedsfunktioner

Betegnelse	Kort beskrivelse
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: Sikker standsning af drev af forskellige arter.
STO	Safe torque off: Energiforsyning til motor er afbrudt. Tilbyder beskyttelse mod uventet start af drevene
SOS	Safe operating Stop: Sikker driftsstop. Tilbyder beskyttelse mod uventet start af drevene
SLS	Safety-limited-speed: Sikker begrænset hastighed. Forhindrer, at drevene med åbnat beskyttelsesdør overskrider forudgivne hastighedsgrænseværdier

15.4 Options sikkerhedskoncept (Funktional Safety FS)

Kontroller akseposition



Denne funktion skal være tilpasset af maskinfabrikanten på TNC'en. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Efter indkoblingen tester TNC'en, om positionen af en akse stemmer overens med positionen direkte efter udkoblingen. Opstår der en afvigelse, vil denne akse i positionsvisningen vises rød. Aksen, som er kendetegnet ved rød, kan De ikke mere køre med med åbnet dør.

I sådanne tilfælde skal De for den pågældende akse køre til en testposition. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg driftsart **manuel drift**
- ▶ Udfør start med NC-Start, for at køre akserne i den anviste rækkefølge
- ▶ Efter at testpositionen er nået, efterspørger TNC'en, om testpositionen er rigtigt tilkørt: Bekræft med softkey OK hvis TNC'en har tilkørt testpositionen rigtigt, bekræft med softkey NEJ hvis TNC'en har tilkørt testpositionen forkert
- ▶ Hvis De har bekræftet med softkey OK, så skal De påny med accept tasten på maskinbetjeningsfeltet bekræfte rigtigheden af testpositionen
- ▶ Gentag de tidligere beskrevne forløb for alle akser, som De vil køre til testpositionen

**Pas på kollisionsfare!**

Testpositionerne tilkøres så efter hinanden, så ingen kollision kan ske med emnet eller spændejernet! Evt. Akserne forpositioneres tilsvarende manuelt!



Hvor testpositionen befinder sig, fastlægger maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Aktivere tilspændingsbegrænsning

 
TNC'en limiterer ved at sætte softkey F LIMITERET på IND den maksimalt tilladte hastighed af aksen på den fastlagte, sikre begrænsede hastighed.



- Vælg driftsart **manuel drift**



- Skift til sidste softkey-liste



- Ind- eller udkobling af tilspændingslimit

Yderlig statusvisning

Ved en styring med funktionel sikkerhed FS indeholder det generelle status-display yderligere informationer med hensyn til den aktuelle status af sikkerhedsfunktionerne. Disse informationer viser TNC'en i form af driftstilstande til status-display'ene **T**, **S** og **F**.

Statusdisplay	Kort beskrivelse
STO	Energiforsyningen til spindel eller til et tilspændingsdrev er afbrudt
SLS	Safety-limited-speed: En sikker reduceret hastighed er aktiv
SOS	Safe operating Stop: Sikker driftsstop er aktiv
STO	Safe torque off: Energiforsyning til motor er afbrudt.

Den aktive sikkerhedshenførte driftsart viser TNC'en med et icon i toplinien til højre ved siden af driftsartenteksten.

Ikone	Sikkerhedshenførte driftsarter
	Driftsart SOM_1 aktiv
	Driftsart SOM_2 aktiv
	Driftsart SOM_3 aktiv
	Driftsart SOM_4 aktiv


15.5 Henføeringsp.-forvaltning med Preset-Tabel

Anvisning



Preset-tabellen skal De ubetinget anvende, når

- Deres maskine er udrustet med drejeakser (rundbord eller svinghoved) og De arbejder med funktionen transformere bearbejdningsplan
- Deres maskine er udrustet med et system for skift af hoved
- De har tidligere arbejdet med en ældre TNC-styring med REF-henført nulpunkt-tabel
- De vil bearbejde flere ens emner, som er opspændt med forskellige skråflader

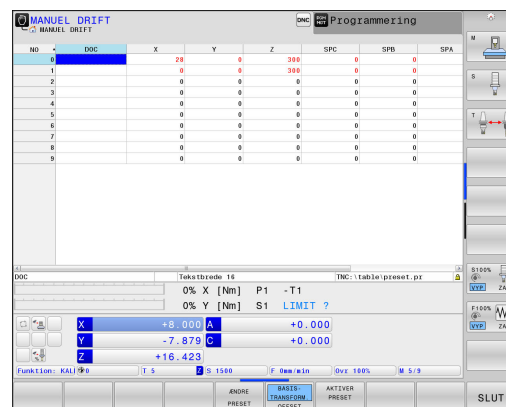

Preset-tabellen må indeholde vilkårligt mange linier (henf.punkter). For at optimere filstørrelsen og forarbejdnings-hastigheden, skal De kun anvende så mange linier, som De også behøver for Deres henføeringspunkt-styring.

Nye linier kan De af sikkerhedsgrunde kun indføje ved enden af preset-tabellen.

Gemme henføringspunkter i preset-tabellen

Preset-tabellen har navnet **PRESET.PR** og er gemt i biblioteket **TNC:\table**. **PRESET.PR** er i driftsart **Manuel drift** og **El. Håndhjul** kan kun editeres, når Softkey **PRESET ÄNDERN** er trykket. De kan åbne en Preset-Tabel **PRESET.PR** i driftsart **Programmering**, dog ikke editere.

Kopiering af preset-tabellen til et andet bibliotek (for datasikring) er tilladt. Linier, som er skrivebeskyttet, er grundlæggende også skrivebeskyttet i den kopierede tabel, og kan altså ikke ændres af Dem.

Grundlæggende ændrer De i den kopierede tabel ikke antallet af linier! Dette kunne føre til problemer, når De igen vil aktivere tabellen.

For at aktivere den i et andet bibliotek kopieret preset-tabel, skal De denne igen tilbagekopiere i biblioteket **TNC:\table**.

De har flere muligheder, for at gemme henf.punkter/grunddrejninger i preset-tabellen:

- Med tast-cyklerne i driftsart **Manuel drift** hhv. **El. håndhjul**
- Med tast-cyklerne 400 til 402 og 410 til 419 i automatik-drift (se bruger-håndbogen cykler, kapitel 14 og 15)
- Manuel indføring (se efterfølgende beskrivelse)



Grunddrejninger fra preset-tabellen drejer koordinatsystemet med den preset, der står i den samme linie som grunddrejningen.

Pas på ved fastlæggelse af henf.punktet, at positionen af svingaksen stemmer overens med de tilsvarende værdier for 3D ROT-menuen. Heraf følger:

- Ved inaktiv funktion transformering af bearbejdningsplan skal positionsvisningen af være drejeaksen = 0° (evt.nulling af drejeaksen)
- Ved aktiv funktion transformering af bearbejdningsplan skal positionsvisningen af drejeaksen og den indførte vinkel stemme overens i 3D ROT-menuen

PLANE RESET nulstiller det aktive 3D-ROT **ikke**.

Linien 0 i preset-tabellen er grundlæggende skrivebeskyttet. TNC'en gemmer i linien 0 altid henføringspunktet, som De sidst har sat manuelt med aksetasterne eller pr. softkey. Er det manuelt fastlagte henføringspunkt aktivt, viser TNC'en i status-displayet teksten **PR MAN(0)**

Manuel drift og opretning

15.5 Henføningsp.-forvaltning med Preset-Tabel

Gemme henføningspunkter manuelt i preset-tabellen

For at kunne gemme henføningspunkter i preset-tabellen, går De frem som følger:



- Vælg driftsart **manuel drift**



- Kør værktøjet forsigtigt, indtil det berører emnet, eller positionér et måleur tilsvarende



- Lade preset-tabellen vise: TNC'en åbner preset-tabellen og sætter cursoren på den aktive tabellinie



- Vælg funktionen for preset-indlæsning: TNC'en viser i softkey-listen de disponible indlæsemuligheder. Beskrivelse af indlæsemulighederne: Se efterfølgende tabel



- Vælg linien i preset-tabellen, som De vil ændre (linienummeret svarer til preset-nummeret)



- Vælg evt. spalte (akse) i preset-tabellen, som De vil ændre



- Vælg pr. softkey en af de disponible indlæsemuligheder (se efterfølgende tabel)








Softkey	Funktion
	Akt.-værdi positionen for værktøjet (måleuret) overtages direkte som nyt henføningspunkt: Funktionen gemmer kun henføningspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står
	Akt.-værdi positionen for værktøjet (måleuret) anvises en vilkårlig værdi: Funktionen gemmer kun henføningspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede værdi i overblændingsvinduet
	Et i tabellen allerede gemt henføningspunkt forskydes inkrementalt: Funktionen gemmer kun henføningspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede korrekturværdi fortegnssrigtig i overblændingsvinduet Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC'en regner internt værdien om til mm



Softkey	Funktion
	Indlæse et nyt henføeringspunkt direkte uden omregning af kinematikken (aksespecifikt). Anvend så kun denne funktion, hvis Deres maskine er udrustet med et rundbord og De med direkte indlæsning af 0 vil lægge henføeringspunktet i midten af rundbordet. Funktionen gemmer kun værdient i akse, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede værdi i overblændingsvinduet Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC'en regner internt værdien om til mm
	Vælg billedet BASISTRANSFORMATION/ AKSEOFFSET. I standardbilledet BASISTRANSFORMATION bliver spalterne X, Y og Z vist. Maskinafhængig bliver yderligere spalterne SPA, SPB og SPC vist. Her gemmer TNC'en grunddrejningen (med værktøjsaksen Z anvender TNC'en spalten SPC). I billedet OFFSET bliver offset-værdier vist for preset.
	Skrive det i øjeblikket aktive henføeringspunkt i en valgbar tabel-linie: Funktionen gemmer henføeringspunktet i alle akser og aktiverer så den pågældende tabellinie automatisk Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC'en regner internt værdien om til mm

15.5 Henføresp.-forvaltning med Preset-Tabel

       Editere preset-tabel

Softkey	Editerings-funktion i tabelfunktion
	Vælg tabel-start
	Vælg tabel-slut
	Vælg forrige tabel-side
	Vælg næste tabel-side
	Vælg funktionen for preset-indlæsning:
	Vis udvalg basistransformation/akseoffset
	Aktivere henf.punktet i den aktuelt valgte linie i preset-tabellen
	Tilføje antallet af linier der kan indlæses ved enden af tabellen (2.softkey-liste)
	Kopiere feltet med lys baggrund (2.softkey-liste)
	Indføj det kopierede felt (2. softkey-liste)
	Tilbagestille den aktuelt valgte linie: TNC'en indfører i alle spalter - en (2.softkey-liste)
	Indføje enkelte linier ved tabellen-enden (2.softkey-liste)
	Slette enkelte linier ved tabel-enden (2.softkey-liste)

Henf. punkt for overskrevet beskyttelse

Linjen 0 i preset-tabellen er grundlæggende skrivebeskyttet. I linje 0 gemmer TNC'en sidste manuelle satte henføringsspunkt.

De kan beskytte yderligere linjer i Preset-Tabellen med hjælp af kolonne **LÅST** mod overskrivning. De skrivebeskyttede linjer er i Preset-Tabellen fremhævet med farve.

**Pas på, tab af data mulig!**

De kan ikke mere nulstille de med password skrivebeskyttede linjer, hvis de har glemt password.

Noter password, når De har beskyttet linjer med password.

Brug fortrinsvis den enkle beskyttelse med Softkey **SPÆRRING / SPÆRRE**.

De går frem som følger, når De vil beskytte et henføringsspunkt mod overskrivning:



- Tryk softkey **ÆNDRE PRESET**

 


- Vælg kolonne **LÅST**




- Tryk softkey **EDITER AKTUELLE FELT**

Beskyt henf. punkt uden password:




- Tryk softkey **SPÆRRING / SPÆRRE** : TNC'en skriver en **L** i kolonne SPÆR.

 Beskyt henf. punkt med password:



- Tryk softkey **SPÆRRING / SPÆRRE PASSWORD**

 - Indlæs password værdi i pop-up vinduet



- Bekræft med softkey **OK** eller Tasten **ENT** : TNC'en skriver en **###** i kolonne SPÆR.

Manuel drift og opretning

15.5 Henføringssp.-forvaltning med Preset-Tabel

Ophæve skrivebeskyttelse

For igen at kunne bearbejde en af Dem skrivebeskyttet linje går De frem som følger:



- Tryk softkey **ÆNDRE PRESET**

 


- Vælg kolonne **LÅST**




- Tryk softkey **EDITER AKTUELLE FELT**

Beskyt henf. punkt uden password:




- Tryk Softkey **SPÆRRING / SPÆRRE** : TNC'en ophæver skrivebeskyttelsen.

 Beskyt henf. punkt med password:



- Tryk softkey **SPÆRRING / SPÆRRE PASSWORD**

 - Indlæs password værdi i pop-up vinduet



- Bekræft med softkey **OK** eller Tasten **ENT** : TNC'en ophæver skrivebeskyttelsen.

Aktivere henføeringspunkt

Aktivere henf.punkt fra preset-tabellen i driftsart manuel



Ved aktivering af et henføeringspunkt fra preset-tabellen, nulstiller TNC'en en aktiv nulpunkt-forskydning, spejling, drejning og dim.faktor. En koordinatomregning som De har programmeret med Cyklus 19, svingede af bearbejdningsplan eller PLANE-funktionen, forbliver derimod aktiv.



- Vælg driftsart **manuel drift**



- Lade en preset-tabel vise:



- Vælg henføeringspunkt-nummeret, som De vil aktiviere, eller



- med tasten GOTO vælge henf.punkt-nummeret, som De vil aktivere, bekræft med tasten ENT



- Aktivere henføeringspunkt



- Bekræft aktiveringen af henføeringspunktet. TNC'en fastsætter displayet og - hvis defineret - grunddrejningen



- Forlade preset-tabel

Aktivere henf.punkt fra Preset-tabel i et NC-program

For at aktivere henf.punkt fra Preset-tabellen under programafviklingen, bruger De Cyklus 247. I Cyklus 247 definerer De udelukkende nummeret på henføeringspunktet som De vil aktivere (se bruger-håndbogen Cyklus, Cyklus 247 HENF.PUNKT-FASTLÆGGELSE).

Manuel drift og opretning

15.6 Henføringspunkt sættes uden 3D-tastesystem

15.6 Henføringspunkt sættes uden 3D-tastesystem

Anvisning



Sæt henføringsp. med 3D-Tastesystem: se "Sæt henføringspunkt med 3D-tastesystem", Side 558.

Ved henføringspunkt-fastlæggelse bliver TNC'ens display sat på koordinaterne til en kendt emne-position.

Forberedelse


- ▶ Emnet opspændes og oprettes
- ▶ Nulværktøj med kendt radius indveksles
- ▶ Vær sikker på, at TNC'en viser Akt.-positionen

Fastlæg henføringspunkt med skaftfræser



Beskyttelsesforanstaltninger

Hvis emne-overfladen ikke må berøres, lægges på emnet et stykke blik med kendt tykkelse d . For henføringspunktet indlæses De så en værdi der er d større.

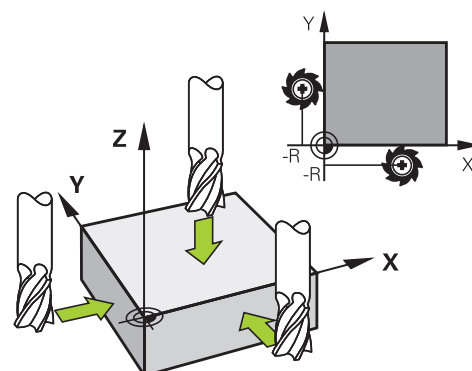

- ▶ Vælg driftsart **manuel drift**



- ▶ Kør værktøjet forsigtigt, indtil det berører emnet



- ▶ Vælg akse

HENFØRINGSP. SÆTTES Z=



- ▶ Nulværktøj, spindelakse: Sæt displayet på en kendt emne-position (f.eks. 0) eller indlæs tykkelsen d af blikket. I bearbejdningsplanet: Tag hensyn til værktøjs-radius



Henføringspunkterne for de resterende akser fastlægger De på samme måde.

Hvis De i fremrykningsaksen anvender et forindstillet værktøj, så sætter De displayet for fremrykaksen på længden L for værktøjet hhv. på summen $Z=L+d$.

 


Det med aksetasterne fastlagte henføringspunkt gemmer TNC'en automatisk i linien 0 i preset-tabellen.

Brug Tastefunktion med mekanisk taster eller måleur

Har De på Deres maskine ingen elektronisk 3D-tastsystem til rådighed, så kan De bruge alle tidligere beskrevne manuelle tast-funktioner (undtagelse: Kalibreringsfunktioner) også med mekaniske tastere eller også med en simpel berøring, se Side 540.

I stedet for et elektronisk signal, som automatisk bliver genereret af et 3D-tastsystem under tast-funktionen, udløser De kontaktsignalet for overførsel af **tast-positionen** manuelt med en taster. Gå frem som følger:



- ▶ Vælg pr. softkey vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Kør den mekaniske taster til den første position, som skal overtages af TNC'en
- ▶ Overtage en position: Tryk softkey Akt.-positions-overtagelse, TNC'en gemmer den aktuelle position
- ▶ Køre mekanisk taster til den næste position, som skal overtages af TNC'en
- ▶ Overtage en position: Tryk softkey Akt.-positions-overtagelse, TNC'en gemmer den aktuelle position
- ▶ Køre til evt. yderligere positioner og overføre som tidligere beskrevet
- ▶ **Henføringspunkt:** I menuvinduet indlæses koordinaterne til det nye henføringspunkt, overtag med softkey **FASTLÆG HENF.P.**, eller skriv værdierne i en tabel (se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545, eller se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545)
- ▶ Afslutte tastfunktion: Tryk tasten **END**

Manuel drift og opretning

15.7 Anvend 3D-Tastesystem

15.7 Anvend 3D-Tastesystem

Oversigt

I driftsart **Manuel drift** står følgende tastsystem-cykler til rådighed:



HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastsystemer.



TNC'en skal af maskinfabrikanten være forberedt for brug af 3D-tastsystemer. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Softkey	Funktion	Side
	Kalibrere 3D-tastsystem	546
	Overfør 3D-grunddrejning via tastning af plan	556
	Fremskaffe en grunddrejning med en retlinie	554
	Henføringspunkt-fastlæggelse i en valgbar akse	558
	Fastlæg hjørne som henf.punkt	559
	Fastlæg cirkelmidtpunkt som henføringspunkt	560
	Fastlæg midteraksen som henføringspunkt	562
	Styring af tastsystemdata	Se brugerhåndbogen cykler



De kan anvende alle manuelle TasteCykluser, fra Cyklus Taste hjørne og Cyklus Taste plan, kan også anvendes i drejadrift. Vær opmærksom på, at i drejadrift er alle måleværdier i X-koordinat beregnet og vist som diametermål.

For at anvende tastesystemet i drejadrift, skal tastesystemet seperat kalibreres i drejadrift. Da grundstillingen af drejespindel kan afvige i fræse- og drejadrift, skal tastesystemet kalibreres uden midterforskydning. Hertil kan De yderlig for tastesystemet indgive værktøjs-data, f.eks. som indiceret værktøj.



 
 
 
Yderligere informationer om tastsystem-tabeller finder De i bruger-håndbogen cyklusprogrammering.

Manuel drift og opretning

15.7 Anvend 3D-Tastesystem

Funktioner i Tastesystem-cykler

I den manuelle Tastesystem- Cyklus vises Softkeys, hvor de kan vælge tasteretningen eller tasterutine. Hvilke Softkeys der vises, er afhængig af de forskellige Cykluser:

Softkey	Funktion
	Vælg tasteretning
	Overtage aktuelle værdier
	Tast boringen (indvendig) automatisk
	Tast Tappen (udvendig) automatisk
	Vælg akseparallel tasteretning ved automatisk tastning ved boring hhv. Tap

Automatisk tasterutine Boring og tap



Når De vil anvende en funktion til automatisk tastning af cirkel, positionerer TNC'en automatisk tatesystemer i den ønskede tasteposition. Vær opmærksom på, at positionen kan tilkøres kollisionsfrit.

Hvis de anvender en tasterutine, for automatisk tastning af en boring eller tap, åbner TNC'en en formular med tilhørende indgivelsesfelter.

Indtastningsfelter i formularen Mål Tap og Mål boring

Indlæsefelt	Funktion
Tapdiameter?eller Borings diameter?	Diameter af tastelementet (Option ved boring)
Sikkerhedsafstand?	Afstand til taste element i planet
Sikker højde inkr.?	Positionering af taster i spindelakseretning (udgående fra den aktuelle position)
Startvinkel?	Vinkel for den første tastning (0° = positiv retning af hovedakse, d.v.s. ved Spindelakse Z i X+). Alle efterfølgende tastevinkler hidrører fra antallet af tastepunkter.
Antal tastepunkter?	Antallet af tastninger (3 - 8)
Åbningsvinkel?	Tast helcirkel (360°) eller delcirkel (åbningsvinkel $< 360^\circ$)

Positioner tastesystemet cirke i midten af boringen (indvendig) f.eks. i nærheden af det første tastepunkt ved tap (udvendig) og vælg Softkey for den første tasteretning. Når de starter tastesystem-Cyklus med ekstren START-tast, udfører TNC'en automatisk alle forpositioneringer og tasteindstillinger.

TNC'en positionerer tastesystemet til det enkelte tastepunkt og tager hensyn til sikkerhedsafstand. Hvis De har defineret en sikkerhedshøjde, positionerer TNC'en tastesystemet først spindelaksen i sikkerhedshøjden.

For tilkørsel til positionen anvender TNC'en den i Tastesystem-Tabellen definerede tilspænding **FMAX**. Den egentlige tastning bliver udført med den definerede tastetilspænding **F**.



Før De starter den automatiske tasteroutine, skal De forpositionerer tastesystemer i nærheden af det første tastepunkt Forskyd tastesystemet med ca. sikkerhedsafstanden (værdi fra tastesystem-tabellen + værdi fra indlæsningen) modsatrettet tasteretningen.

Ved indvendig måling med stor diameter, kan TNC'en også på en cirkelbane, forpositionerer med tilspændingen FMAX. Hertil indfører De i indlæseformularen en sikkerhedsafstand for forpositionering og huldiameteren.

Positioner tastesystemet i boringen med ca. sikkerhedsafstanden ud til vægen. Vær opmærksom på startvinklen ved forpositioneringen på den første tastning (ved 0° taster TNC'en i positiv hovedakseretning).

Manuel drift og opretning

 
15.7 Anvend 3D-Tastesystem

Vælg tastsystem-cyklus

- Vælg driftsart **Manuel drift** eller **El. Håndhjul**



- Vælg tastfunktioner: Tryk softkey **TAST-FUNKTIONER**. TNC'en viser yderligere softkeys: Se oversigtstabellen



- Vælg tastsystem-Cyklus: Tryk f.eks. Softkey **TAST POS** TNC'en viser på billedskærmen menuen der svarer hertil



Når De vælger en manuel tastefunktion, åbner TNC'en en formular, hvori alle de relevante informationer vises. Indholdet af formularen er afhængig af de forskellige funktioner.

I nogle felter kan De også indgive værdier. Anvend piltasterne for at veksle mellem indlæsningsfelterne. De kan kun positionere piltasten i felter som kan editeres. Felter som ikke kan editeres, er gråtonet.

Protokollering af måleværdier fra tastsystem-cykler



TNC'en skal være forberedt for disse funktioner af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Efter at TNC'en har udført en vilkårlig tastsystem-cyklus, viser TNC'en softkey **SKRIV PROTOKOL TIL FIL**. Når De bekræfter denne softkey, noterer TNC'en de aktuelle værdier for den aktive tastcyklus.

Når De gemmer måleresultater, anlægger TNC'en tekst-filen i TCHPRMAN.TXT. Hvis De i maskin-parameter **fn16DefaultPath** ikke har angivet en sti, lagrer TNC'en filen TCHPRMAN.TXT og TCHPRMAN.html i hoved-biblioteket **TNC:**.



Hvis De trykker softkey **SKRIV PROTOKOL I FIL**, må filen TCHPRMAN.TXT i driftsart **programmer** ikke være valgt. Ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.

TNC'en skriver måleværdierne i filen TCHPRMAN.TXT eller TCHPRMAN.html. Hvis De udfører flere tastsystem-cykler efter hinanden og vil gemme disse måleværdier, skal De sikre indholdet af filen TCHPRMAN.TXT mellem tastsystem-cyklerne, idet De kopierer eller omdøber dem.

Format og indhold i filen TCHPRMAN.TXT fastlægger maskinfabrikanten.

Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel



De anvender denne funktion, når De vil gemme måleværdierne i emne koordinatsystemet. Når De vil gemme måleværdier i det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater), bruger De softkey 'en **INDFØR PRESET TABEL**, se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545.

Med softkey **INDFØR NULPUNKT TABEL** kan TNC'en, efter at en vilkårlig tastcyklus er blevet udført, skrive måleværdier i en nulpunkt-tabel:

- ▶ Gennemføre vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Indfør de ønskede koordinater for henføringsspunktet i det tilbudte indlæsefelt (afhængig af den udførte tastsystem-cyklus)
- ▶ Indlæs nulpunkt-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel =**
- ▶ Tryk softkey **INDFØR NULPUNKT TABEL**, TNC'en gemmer nulpunktet under det indlæste nummer i den angivne nulpunkt-tabel

Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel



De anvender denne funktion, når De vil gemme måleværdier i det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater). Når De vil gemme måleværdier i emne-koordinatsystemet, bruger De softkey **INDFØR NULPUNKT TABEL**, se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545.

Med softkey **INDFØR NULPUNKT TABEL** kan TNC'en, efter at en vilkårlig tastcyklus er blevet udført, skrive måleværdierne i preset-tabellen: Måleværdierne bliver så gemt henført til det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater) . Preset-tabellen har navnet PRESET.PR og er gemt i biblioteket TNC:\table\.

- ▶ Gennemføre vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Indfør de ønskede koordinater for henføringsspunktet i det tilbudte indlæsefelt (afhængig af den udførte tastsystem-cyklus)
- ▶ Indlæs preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel:**
- ▶ Tryk softkey **INDFØR NULPUNKT TABEL**, TNC'en gemmer nulpunktet under det indlæste nummer i preset-tabellen

15.8 3D-Tastesystem kalibrer

Introduktion

For at kunne bestemme det faktiske kontaktpunkt for et 3D-tastesystem, skal De kalibrere tastsystemet, ellers kan TNC'en ikke fremskaffe nøjagtige måleresultater.



Tastsystemet skal altid kalibreres ved:

- Idriftsættelse
- Taststift-brud
- Taststift-skift
- Ændring af tasttilspænding
- Uregelmæssigheder, eksempelvis ved opvarmning af maskinen
- Ændring af den aktive værktøjsakse

Når De efter kalibrering taster Softkey knappen **OK**, bliver den kalibrerede værdi overført for det aktive tastsystem. De aktualiserede værktøjsdata bliver omgående virksomme, et fornyet værktøjsskald er ikke nødvendigt

Ved kalibrering bestemmes TNC'en den aktive længde af taststiften og den aktive radius for tastekuglen. For kalibrering af 3D-tastsystemet opspænder De en indstillingsring eller en tap med kendt højde og kendt indvendig. radius på maskinbordet.

TNC'en udfører via kalibrerings-Cyklus en længde- og radius-kalibrering:

► Vælg Softkey **TASTEFUNKTION**.



- Kalibrerings-Cyklus viser: Tryk **TS KALIBR**
- Vælg kalibreringscyklus

TNC'ens Kalibrerings-Cyklus

Softkey	Funktion	Side
	Længde kalibrering	547
	Radius og midtforskydning overføres med en kalibreringsring	Side 549
	Radius og forskydning overføres med en Tap og overføre kalibreringsdorn	Side 550
	Radius og midtforskydning overføres med en kalibreringskugle	Side 551

Kalibrering af den aktive længde

 


HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastsystemer.




Den virksomme længde af tastsystemet henfører sig altid til værktøjs-henføringspunktet. I regelen lægger maskinfabrikanten værktøjs-henføringspunktet på spindelaksen.

- Fastlæg henføringspunktet i spindel-aksen således, at det gælder for maskinbordet: $Z=0$.



- Vælg kalibrerings-funktion for tastesystem-længden: Softkey **KAL**. Tryk **L**. TNC'en viser aktuelle kalibreringsdata.
- Henføring for længde: Indlæs højden af indstillingsringen i menuvindue
- Kør tastesystemet tæt over overfladen af indstillingsringen
- Om nødvendigt ændres kørselsretning med softkey eller piltaste
- Tast overflade: Tryk extern START-taste
- Kontroller resultat
- Tast Softkey **OK** for at overfører værdien
- Tast Softkey **AFBRYD** for at afslutte kalibreringsfunktionen. TNC'en skriver måleværdierne udelukkende i filen TCHPRMAN.html

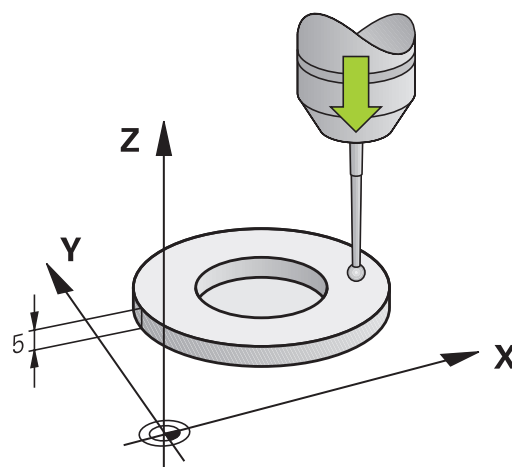


Kalibrer aktiv radius og udjævn tastsystem-centerforskydningen



HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastesystemer.



De kan kun overfører midtforskydning med et dertil egnet tastesystem.
Hvis De skal udfører en udvendig-kalibrering, skal De forpositionerer tastesystemet over kalibreringskuglen eller kalibreringsdornen. Vær opmærksom på, at taste-positionen kan tilkøres kollisionsfrit.

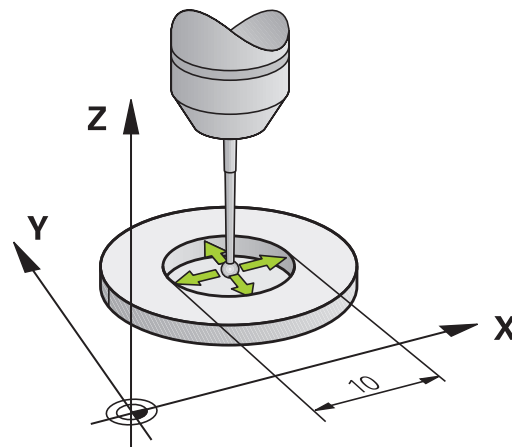

Ved kalibrering med tastkugle-radius, gennemfører TNC'en tasterutinen automatisk. I første forløb overfører TNC'en midten af kalibreringsring hhv Tap (grovmåling) og og positionerer tastesystemet i centrum. Til slut bliver den egentlige kalibreringsroutine (fin-måling) af tastekugle-radius overført. Hvis det er muligt at der er et vendespring med tastesystemet, bliver der ved det videre forløg overført et middelforskydning.

Egenskaberne om hvordan Deres Tastesystem kan orinteres, er fordefineret ved HEIDENHAIN-TASTESYSTEM. Andre tastesystemer kan være konfigureret fra maskinproducenten.

Tastesystem-aksen falder normalt ikke helt sammen med spindelaksen. Kalibrerings-funktionen registrerer forskydningen mellem tastesystem-aksen og spindelaksen og udjævner den regnemæssigt vendespringet (drejning på 180°).

Afhængig heraf, hvordan Deres tastesystem er orienteret, afvikles kalibrerings-routinen forskelligt:

- Ingen orintering muligt og Orientering kun muligt i én retning: TNC'en udfører en grov- og en fin-måling og overfører den virksomme tastekugle-radius (kolonne R i tool.t)
- Orientering i to retninger muligt (f.eks. kabel-tastesystem fra HEIDENHAIN): TNC'en udfører en grov- og fin-måling, drejer tastesystemet 180° og udfører yderlig fire taste-routiner. Via vendespringmåling bliver udover radius også midtforskydning (CAL_OF i tchprobe.tp) overført.
- Vilkårlig orientering muligt (f.eks. Infrarød-tastesystem fra HEIDENHAIN): Taste-routine: se „Orientering i to retninger muligt“

Kalibrering med en kalibreringsring

Ved manuel kalibrering med en kalibreringsring går De frem som følger:

- Positioner tastekuglen i **Manuel drift** i indstillingsringens hul



- Vælg Kalibrer-funktioner: Softkey **KAL**. Tryk **R**. TNC'en viser aktuelle kalibreringsdata.
- Indlæs diameteren for Indstillingsringen
- Indlæs startvinkel
- Indgiv antal af statepunkter
- Tastning: Tryk den eksterne START-taste. 3D-tastesystemet taster i en automatisk tasteroutine alle krævede punkter og omregner den aktive tastkugle-radius. Når et vendespringmåling er muligt, beregner TNC'en midtforskydningen.
- Kontroller resultat
- Tast Softkey **OK** for at overfører værdien
- Tast Softkey **SLUT** for at afslutte kalibreringsfunktionen. TNC'en skriver måleværdierne udelukkende i filen TCHPRMAN.html



For at bestemme tastkugle-midtforskydningen, skal TNC'en være forberedt af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

 
Manuel drift og opretning

15.8 3D-Tastesystem kalibrer

Kalibrer med en Tap eller kalibreringsdorn

Ved manuel kalibrering med en kalibreringsdorn hhv. Tap går De frem som følger:

- Positioner tastekuglen i **MANUEL DRIFT** midt over kalibreringsdorn



- Vælg Kalibrer-funktioner: Softkey **KAL.** Tryk **R**
- Indlæs diameteren for tappen
- Indgiv sikkerhedsafstand
- Indlæs startvinkel
- Indgiv antal af statepunkter
- Tastning: Tryk den eksterne START-taste. 3D-tastsystemet taster i en automatisk tasteroutine alle krevende punkter og omregner den aktive tastkugle-radius. Når et vendespringmåling er muligt, beregner TNC'en midtforskydningen.
- Kontroller resultat
- Tast Softkey **OK** for at overfører værdien
- Tast Softkey **SLUT** for at afslutte kalibreringsfunktionen. TNC'en skriver måleværdierne i filen TCHPRMAN.html

 


For at bestemme tastkugle-midtforskydningen, skal TNC'en være forberedt af maskinfabrikanten.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Kalibrering med en kalibreringskugle

Ved manuel kalibrering med en kalibreringskugle går De frem som følger:

- Positioner tastekuglen i driftsarten **Manuel drift** midt over kalibreringskuglen



- Vælg Kalibrer-funktioner: Softkey **KAL**. Tryk **R**
- Indlæs diameteren for kuglen
- Indgiv sikkerhedsafstand
- Indlæs startvinkel
- Indgiv antal af statepunkter
- Evt. vælge mål længde
- Indlæs evt. reference for længde
- Tastning: Tryk den eksterne START-taste. 3D-tastsystemet taster i en automatisk tasteroutine alle krævede punkter og omregner den aktive tastkugle-radius. Når et vendespringmåling er muligt, beregner TNC'en midtforskydningen.
- Kontroller resultat
- Tast Softkey **OK** for at overfører værdien
- Tast Softkey **SLUT** for at afslutte kalibreringsfunktionen. TNC'en skriver måleværdierne i filen TCHPRMAN.html



For at bestemme tastkugle-midtforskydningen, skal TNC'en være forberedt af maskinfabrikanten.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Visning af kalibreringsværdier

TNC'en gemmer den aktive længde og aktive radius for tastsystemet i værktøjstabellen. Tastsystem-centerforskydningen gemmer TNC'en i tastsystem-tabellen, i spalten **CAL_OF1** (hovedakse) og **CAL_OF2** (sideakse). For at vise de gemte værdier, trykker De softkey'en **TASTESYSTEM-TABEL**.


Ved kalibrering fremstiller TNC'en automatisk protokolfilen TCHPRMAN.html, hvor kalibrerings værdierne gemmes.



Vær opmærksom på, at De har det rigtige værktøjsnummer aktiv, når De anvender tastsystemet, uafhængig af, om De vil afvikle en tastsystem-cyklus i automatik-drift eller i **Manuel drift**



Yderligere informationer om tastsystem-tabeller finder De i bruger-håndbogen cyklusprogrammering.

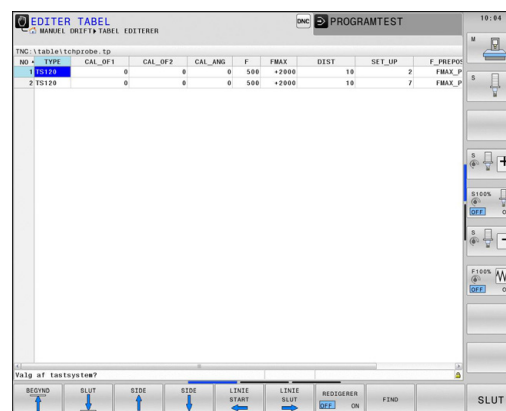

15.9 Kompenser slidtage med 3D-tastesystem

Introduktion




HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastesystemer.

Et skævt opspændt emne kompenserer TNC'en for ved en regnemæssig "grunddrejning".

Hertil sætter TNC'en drejevinklen på den vinkel, som en emneflade skal indeslutte med vinkelhenføringsaksen for bearbejdningsplanet. Se billedet til højre.

TNC'en oversætter den målte vinkel som en rotation i emnekoordinatsystem i værktøjsretningen og gemmer værdierne i kolonne SPA, SPB og SPC i Preset-tabellen.

For at overfører grunddrejning, skal de taste to punkter på en skråflade på emnet. Rækkefølgen De taster disse punkter har indflydelse på den beregnede vinkel. Den overførte vinkel fra den første til anden tastepunkt. De kan også overfører grunddrejningen ved borer eller Tappe.

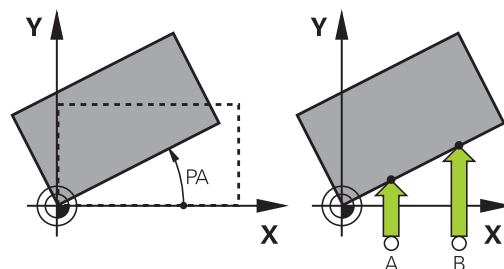

Tastretningen for måling af emne-skråfladen vælges altid vinkelret på vinkelhenføringsaksen.

For at grunddrejningen bliver rigtigt udregnet i program- afviklingen, skal De i første kørselsblok programmere begge koordinater for bearbejdningsplanet.

En grunddrejning kan De også anvende i kombination med PLANE-funktionen, De skal i dette tilfælde først aktivere grunddrejningen og s PLANE-funktionen.

De kan også aktiverer grunddrejningen uden at taste emnet. Indgiv her en værdi i Grunddejningsmenu og tryk på Softkey **SÆT GRUNDDREJNING**.

Overfør grunddrejning



- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey **TAST ROT**
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- ▶ Vælg tasteretning eller tasterutine med softkey
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- ▶ Tastning: Tryk den eksterne START-taste. TNC'en fremskaffer grunddrejningen og viser vinklen efter dialogen **Drejevinkel**
- ▶ Aktivere grunddrejning: Tryk softkey **FASTLÆG GRUNDDREJNING**
- ▶ Afslutte tastefunktion: Tryk softkey SLUT.

TNC'en gemmer tastningen i filen TCHPRMAN.html

Gemme en grunddrejning i preset-tabellen

- ▶ Efter tast-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive grunddrejning
- ▶ Softkey **GRUNDDR. IN PRESETTAB.** tryk, for at gemme grunddrejningen i preset-tabellen


Skråt liggende emne, kompensering med en borddrejning

- ▶ For at overfører udlignen skråfladen ved en positionering af drejebordet, taster de efter for-tastning Softkey **DREHTISCH AUSRICHTEN**



Før borddrejningen, positionerer De alle akserne sådan at der ikke kan opstå kollision. TNC'en giver før borddrejningen en yderlig advarsel.


- ▶ I tilfældet af at De skal sætte et henføningspunkt i drejebord-aksen, taster De Softkey **SÆT BORDDREJNING**.
- ▶ De kan også gemme drejebordets skråflade i en linie i Preset-Tabellen. De indgiv her et linienummer og taster Softkey **BORDDR. IN PRESETTAB.** TNC'en gemmer vinklen i drejebordets Offset-kolonne f.eks. i kolonne C_OFFS ved en C-akse. De skal måske sætte visninge i Preset-Tabellen med Softkey **BASIS-TRANSFORM./OFFSET**, for at denne kolonne vises.

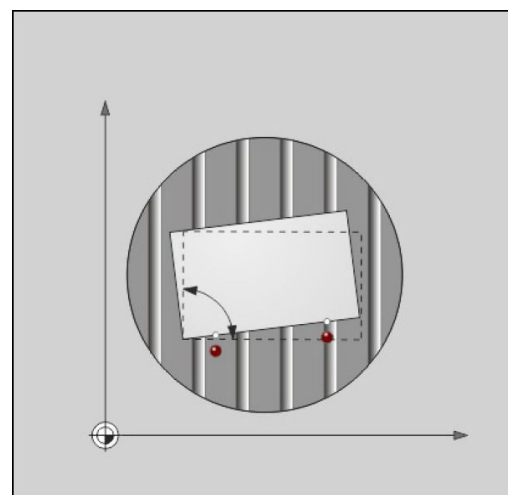

Vise grunddrejning

Når De vælger funktion **TASTE ROT**, viser TNC'en den aktive vinkel af grunddrejningen i dialog **Drejevinkel**. TNC'en viser også drejevinklen i den efterfølgende statusvisning (**STATUS POS.**).

I status-visningen bliver et symbol for grunddrejningen indblændet, når TNC'en kører maskin-aksen svarende til grunddrejningen.

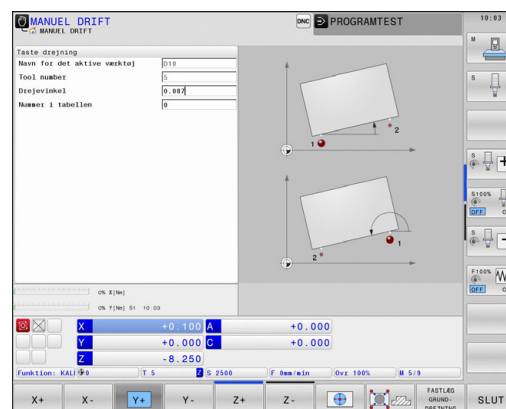

Ophævelse af grunddrejning

- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey **TAST ROT**
- ▶ Indlæs drejevinkel „0“, overfør med softkey **FASTLÆG GRUNDDREJNING**
- ▶ Afslut tastfunktion: Tryk tasten softkey

Overfør 3D-Grunddrejning

Ved tastning af 3 positioner kan skråfladen på en vilkårlig flade fastlægges. Med funktionen **Tast plan** fastlægger De skråplanet og gemmer det som 3D-Grunddrejning i Preset-Tabellen.



Vær opmærksom på valg af tastepunkter

Rækkefølgen og position af tastepunkter bestemmer derved, hvordan TNC'en beregner orienteringen af planet.

Med de første to målepunkter bestemmer De tilpasningen af hovedaksen. Definerer det andet punkt i positiv retning af ønskede hovedakse. Position af det tredje punkt bestemmer retningen af sideaksen og værktøjs-aksen. Definer det tredje i positiv Y-akse af det ønskede emne-koordinatsystem.


- 1. Punkt: ligger på hovedaksen
- 2. Punkt: ligger på hovedaksen, i positiv retning fra det første punkt
- 3. Punkt: ligger på sideaksen, i positiv retning af det ønskede emne-koordinatsystem

Med optionen indlæsning af henføringsvinkel er positionen, definerer De den nominel-akseretning af det tastede plan.



- ▶ Vælg tastefunktion: Tryk softkey **TAST PI**, TNC'en viser den aktuelle grunddrejning.
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- ▶ Vælg tasteretning eller tasterutine med softkey
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det tredje tastpunkt
- ▶ Tastning: Tryk den eksterne START-taste. TNC'en overfører 3D-Grunddrejningen og viser værdien for SPA, SPB og SPC, henførende til det aktive emne-koordinatsystem
- ▶ Indgiv om nødvendigt henføringsvinkel

 Aktiver 3D-Grunddrejning



- ▶ Tryk Softkey **FASTLÆG GRUNDDREJNING**

Gem 3D-grunddrejning i Preset-Tabellen



- ▶ Softkey **GRUNDDR. TrykGRUNDDR. I PRESETTAB.**



- ▶ Afslut tastefunktion: Tryk softkey **SLUT**

TNC'en gemmer 3D-Grunddrejningen i kolonne SPA, SPB og SPC i Preset-Tabellen.

Udfør 3D-Grunddrejning

Hvis maskinen har to rotationsakser, og det tastede 3D-Grunddrejning er aktiv, kan De udfører 3D-grunddrejningen af drejeaksen med Softkey **TILPAS DREJEAKSE** . Derved bliver bearbejdningsplanet drejet for alle maskin-driftsarter som er aktive.

Efter tilpasning af planet kan De tilpasse hovedaksen med funktionen **Tast rot** .

Vis 3D-Grunddrejning

I status-visningen bliver et symbol  for grunddrejningen indblændet, når i aktive henføringspunkt er gemt en 3D-Grunddrejning. TNC'en kører maskinaksen i forhold til 3D-Grunddrejningen.

Ophæv 3D-Grunddrejning



- ▶ Vælg tastefunktion: Tryk softkey **TASTE PL**
- ▶ Indgiv ved alle vinkler 0
- ▶ Tryk Softkey **FASTLÆG GRUNDDREJNING**
- ▶ Afslut tastefunktion: Tryk softkey **SLUT**


15.10 Sæt henføningspunkt med 3D-tastesystem

Oversigt

Funktionerne for henføningspunkt-fastlæggelse på et oprettet emne bliver valgt med følgende softkeys:

Softkey	Funktion	Side
	Henføningspunkt-fastlæggelse i en vilkårlig akse med	558
	Fastlæg hjørne som henf.punkt	559
	Fastlæg cirkelmidtpunkt som henføningspunkt	560
	Midterakse som henføningspunkt Fastlæg midteraksen som henføningspunkt	562

 
Fastlæg henføningspunkt i en vilkårlig akse.



- ▶ Vælg tastfunctio: Tryk softkey **TAST POS**
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af tastpunktet
- ▶ Vælg tasteretning og samtidig akse, hvori henføningspunktet skal fastlægges, f.eks. tast Z i retning Z-: Vælg med softkey.
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ **Henføningspunkt:** Indlæs Nominel-koordinater, overfør med softkey **FASTLÆG HENF.PKT.**, se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545
- ▶ Afslut tast-funktion: Tryk softkey **END**



HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastsystemer.

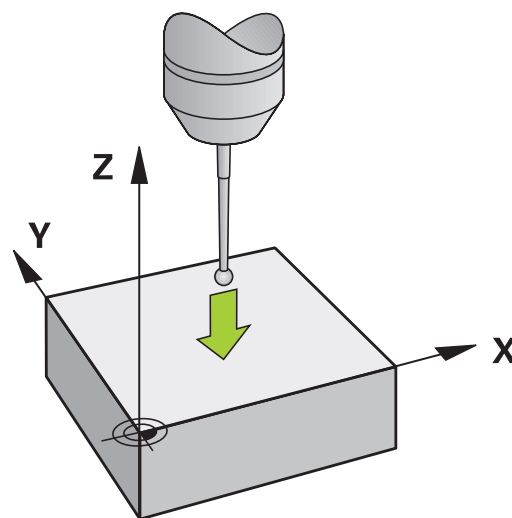


Sæt henføningspunkt med 3D-tastesystem 15.10

Hjørne som henføningspunkt



- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey **TAST P**
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt på den første emne-kant
- ▶ Vælg tastretning: Vælg med softkey
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt på den samme kant
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt på den anden emne-kant
- ▶ Vælg tastretning: Vælg med softkey
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt på den samme kant
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ **Henføningspunkt:** Indlæs begge koordinater til henføningspunktet i menuvinduet, overfør med softkey **FASTLÆG HENF.PKT.**, eller se "Skriv måleværdien fra tatesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545)
- ▶ Afslutte tast-funktion: Tryk taste SLUT

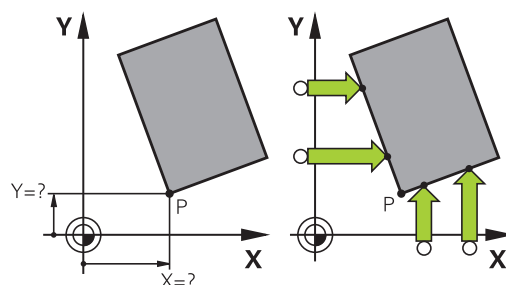

HEIDENHAIN overtager så kun ansvaret for funktionen for tastcykler, når der bruges HEIDENHAIN-tastsystemer.



De kan overfører skæringspunktet af to linier også via boring eller tap, sætte som henføningspunkt. Per linie bør kun med to af samme tastefunktioner (f.eks to boringer) testes.

TasteCyklusen „Hjørne som henføningspunkt“ overfører vinklen og skæringspunktet mellem to linier. Udover at sætte henføningspunkt, kan De også med Cyklusen aktiverer en grunddrejning. Hertil giver TNC'en to Softkey, med hvilken De kan bestemme, hvilken linie De vil anvende hertil. Med Softkey **ROT 1** kan De aktiverer vinklen af den første linie som grunddrejning, med Softkey **ROT 2** vinklen af den anden linie.

Hvis De vil aktiverer en grunddrejning i en Cyklus, skal De altid først udfører dette før De sætter et henføningspunkt. Efter De har sat et henføningspunkt, i en Nulpunkt- eller Preset-Tabel, bliver Softkeys **ROT 1** og **ROT 2** ikke mere vist.

Cirkelcentrum som henføringspunkt

Midtpunkter af huller, cirkulære lommer, helcylindre, tappe, cirkelformede øer osv. kan De fastlægge som henføringspunkter.

Indvendig cirkel:


TNC'en taster cirkelens indervæg i alle fire koordinat-akse-retninger.

Ved afbrudte cirkler (cirkelbuer) kan De vælge tastretningen vilkårligt.

- Positionér tastkuglen cirka i midten af cirklen



- Vælg tastfunktion: Vælg softkey **TASTE CC**
- Vælg tasteretning eller Softkey for automatisk tasterutine
- Tastning: Tryk den eksterne START-taste. Tastesystemet taster cirkel-indervægen i den valgte retning. Hvis De ikke har valgt automatisk tasterutine, skal De gentage denne funktion. Efter den tredje tastning, kan De beregne midtpunktet (det anbefales fire tastepunkter).
- Afslut tastningen i udførselsvinduet skiftes: Tast Softkey **RESULTAT**
- **Henføringspunkt:** I menuvinduet indlæses begge koordinater cirkelcentrum, overtag med softkey **FASTLÆG HENF.P.**, eller skriv værdierne i en tabel (se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545, eller se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545)
- Afslutte tastfunktion: Tryk softkey **END**

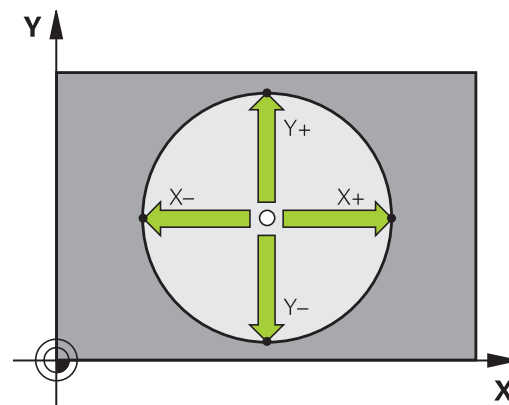

TNC'en kan beregne ydre- eller indrecirklen allerede med tre tastninger, f.eks. ved del-cirkel. De opnår større nøjagtighed, hvis De vælger fire tastepunkter på cirklen. Når muligt, skal De altid for-positionerer tastesystemet så tæt på midten som muligt.

Sæt henføningspunkt med 3D-tastesystem 15.10

Udvendig cirkel:

- Positioner tastkuglen i nærheden af det første tastpunkt udvendig på kredsen
- Vælg tasteretning eller Softkey for automatisk tasterutine
- Tastning: Tryk den eksterne START-taste. Hvis De ikke har valgt automatisk tasterutine, skal De gentage denne funktion. Efter den tredje tastning, kan De beregne midtpunktet (det anbefales fire tastepunkter).
- Afslut tastningen i udførselsvinduet skiftes: Tast Softkey **RESULTAT**
- **Henføningspunkt:** Indlæs koordinater til henføningspunktet, overfør med softkey **FASTLÆG HENF.P.**, eller skriv værdierne i en tabel (se "Skriv måleværdien fra tatesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545, eller se "Skriv måleværdien fra tatesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545)
- Afslut tast-funktion: Tryk softkey **END**

Efter tastningen viser TNC'en de aktuelle koordinater til cirkelens midtpunkt og cirkelradius PR.

Fastlæg henføningspunkt med flere boringer/rund tappe

På den anden Softkey-liste er en Softkey, med hvilken De kan sætte henføningspunkter via anordningen flere Boringer eller cirkeltappe. De kan sætte skæringspunktet fra to eller flere elementer som henføningspunkt.

 
Vælg tastefunktionen for skæringspunkt mellem Boringer/ cirkeltappe:



- Vælg tastfunktion: Vælg softkey **TASTE CC**




- Boringer skal testes automatisk:
Fastlæg med softkey



- Cirkeltappe skal testes automatisk:
Fastlæg med softkey

For-positioner tatesystemet cirka i midten af boringen hhv. i nærheden af første tastepunkt på cirkeltappen. Efter at De har trykket NC-Start-tasten, taster TNC'en automatisk cirkelpunkterne.

Efterfølgende kører De tatesystemet til næste hul og taster dette på samme måde. TNC'en gentager dette forløb, indtil alle boringerne er tastet for henføningspunkt-bestemmelse.

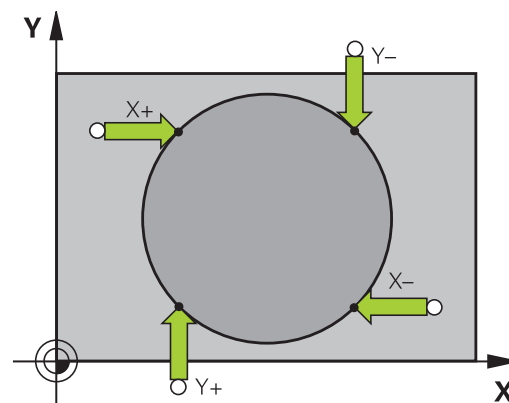


15.10 Sæt henføringsspunkt med 3D-tastesystem

Sæt henføringsspunkt i skæringspunktet af flere boringer:



- ▶ Forpositionér tastsystemet cirka i midten af boringen.
- ▶ Boringer skal testes automatisk: Fastlæg med softkey
- ▶ Tastning: Tryk den eksterne START-taste. Tastesystemet taster cirklen automatisk
- ▶ Gentag forløbet for de øvrige elementer
- ▶ Afslut tastningen i udførselsvinduet skiftes: Tast Softkey **RESULTAT**
- ▶ **Henføringsspunkt:** I menuvinduet indlæses begge koordinater cirkelcentrum, overtag med softkey **FASTLÆG HENF.P.**, eller skriv værdierne i en tabel (se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545, eller se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545)
- ▶ Afslutte tastfunktion: Tryk softkey **END**


 
Midterakse som henføringsspunkt



- ▶ Vælg tastefunktion: Tryk softkey **TASTE CL**
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- ▶ Vælg tastretning med softkey
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ **Henføringsspunkt:** Indlæs koordinaterne til henføringsspunktet i menuvinduet, overfør med softkey **FASTLÆG HENF.P.**, eller skriv værdierne i en tabel (se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Nulpunkt-Tabel", Side 545, eller se "Skriv måleværdien fra tastesystemet-Cyklus i en Preset-Tabel", Side 545).
- ▶ Afslutte taste-funktion: Tryk tasten **END**



Efter den anden tastning er overført, kan De i evalueringsmenu'en ændre retningen af midterakse. Via Softkey kan De vælge om henføringsspunkt hhv. nulpunkt i hoved-, under- eller værktøjsakse skal sættes. Dette kan f.eks. være en fordel, når De vil gemmen den overførte position i hoved- og underakse.

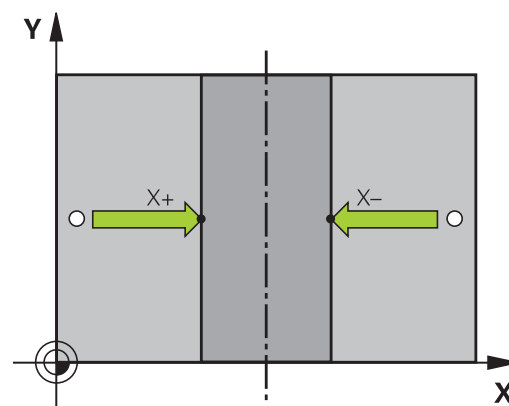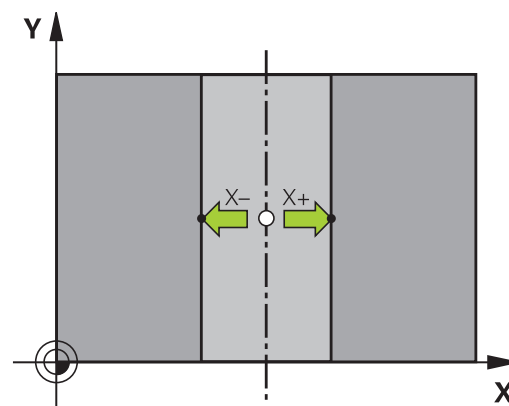


Opmåle emner med 3D-tastsystem

De kan også anvende tastesystemet i driftsarterne **Manuel drift** og **El. Håndhjul**, for at gennemføre enkle målinger på emnet. For mere komplekse måleopgaver står talrige programmérbare tast-cykler til rådighed (se Bruger-håndbog cykler, kapitel 16, kontrollere emner automatisk). Med 3D-tastesystemet bestemmer De:

- Positions-koordinater og ud fra disse
- mål og vinkler på emnet

 Bestemmelse af koordinater til en position på et oprettet emne



- ▶ Vælg tastfunktio: Tryk softkey **TAST POS**
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af tastpunktet
- ▶ Vælg tastretning og samtidig akse, til hvilke koordinaterne skal henføre sig: Vælg tilhørende softkey.
- ▶ Start tastforløb: Tryk extern START-taste

 
TNC'en viser koordinaterne til tastpunktet som henføringspunkt.

Bestemmelse af koordinaterne til et hjørnepunkt i bearbejdningsplanet


Bestemme koordinater til hjørnepunktet: se "Hjørne som henføringspunkt", Side 559. TNC'en viser koordinaterne til det tastede hjørne som henføringspunkt .

15.10 Sæt henføringssystem med 3D-tastesystem

Bestemmelse af emnemål



- ▶ Vælg tastfunctio: Tryk softkey **TAST POS**
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt A
- ▶ Vælg tastretning med softkey
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.
- ▶ Notér den viste værdi for henføringssystemet (kun, hvis tidligere fastlagt henføringssystem forbliver virksomt)
- ▶ Henføringssystem: Indlæs "0".
- ▶ Afbryde dialog: Tryk tasten **END**
- ▶ Vælg tastfunktion påny: Tryk softkey **TAST POS**
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt B
- ▶ Vælg tastretning med softkey: Samme akse, dog modsatte retning af den ved første tastning.
- ▶ Tastning: Tryk extern START-taste.

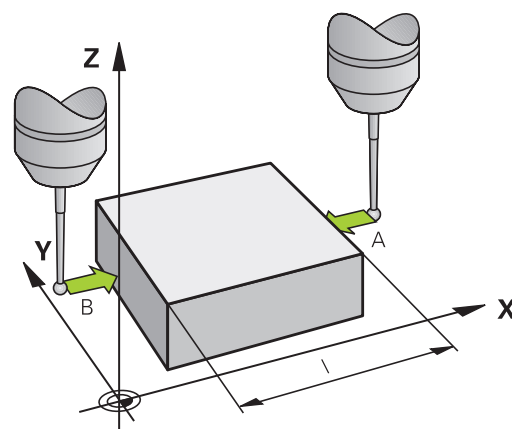

I displayet henføringssystem står afstanden mellem begge punkter på koordinataksen.

Sæt positionsvisningen på værdier for længdemåling igen

- ▶ Vælg tastfunctio: Tryk softkey **TAST POS**
- ▶ Tast første tastpunkt påny
- ▶ Sæt henføringssystem på den noterede værdi
- ▶ Afbryde dialog: Tryk tasten **END**

Vinkel måling

Med et 3D-tastsystem kan De bestemme en vinkel i bearbejdningsplanet. Det der bliver målt er

- vinklen mellem vinkelhenføringssaksen og en emne-kant eller
- vinklen mellem to kanter


Den målte vinkel bliver vist som en værdi på maximal 90° .

Sæt henføningspunkt med 3D-tastesystem 15.10

Bestemmelse af vinklen mellem vinkelhenføningsakse og en emne-kant




- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey **TAST ROT**
- ▶ Drejevinkel: Notér den viste drejevinkel, hvis De senere skal fremstille den gennemførte grunddrejning
- ▶ Gennemfør grunddrejning med den side som skal sammenlignes se "Kompenser slidtage med 3D-tastesystem ", Side 553
- ▶ Med softkey **TASTE ROT** at lade vise vinklen mellem vinkelhenføningsakse og emnekant som drejevinkel.
- ▶ Ophævelse af grunddrejning eller genfremstille den oprindelige grunddrejning:
- ▶ Sæt drejevinkel på den noterede værdi.

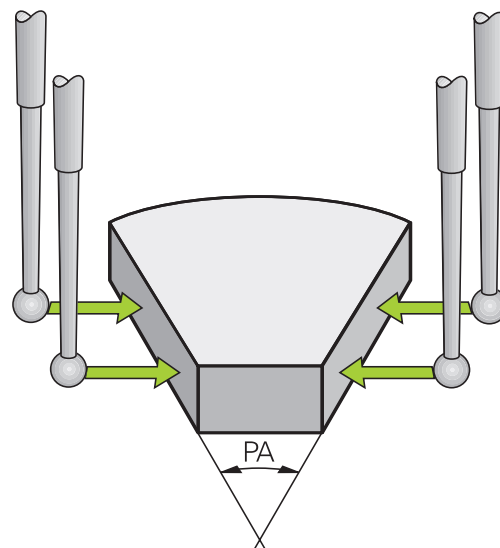

Bestemmelse af vinkel mellem to emne-kanter

- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey **TAST ROT**
- ▶ Drejevinkel: Notér den viste drejevinkel, hvis de senere skal fremstille den gennemførte grunddrejning igen.
- ▶ Gennemfør grunddrejning for den første side se "Kompenser slidtage med 3D-tastesystem ", Side 553
- ▶ Tast den anden side ligesom ved en grunddrejning, drejevinkel må ikke sættes på 0 !
- ▶ Med softkey **TASTE ROT** kan De få vist vinklen PA mellem emne-kanter som drejningsvinkel.
- ▶ Ophæv grunddrejningen eller indlæs oprindelig grunddrejning: Indlæs den noterede drejevinkel

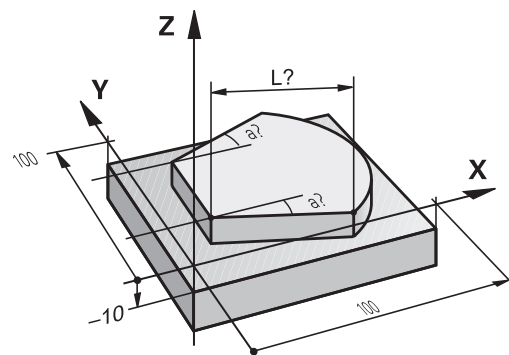

Manuel drift og opretning


15.11 Drejning af bearbejdningsplan (Option #8)

15.11 Drejning af bearbejdningsplan (Option #8)

Anvendelse, arbejdsmåde



Funktionerne for transformering af bearbejdningsplanet bliver tilpasset af maskinfabrikanten til TNC og maskine. Ved bestemte svinghoveder (rundborde) fastlægger maskinfabrikanten, om den i cyklus programmerede vinkel bliver tolket af TNC'en som koordinater til drejeaksen eller som vinkelkomponent til en skråt plan. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

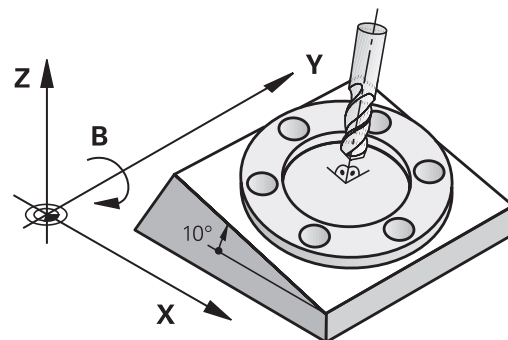

TNC'en understøtter transformationen af bearbejdningsplaner på værktøjsmaskiner med svinghoveder såvel som rundborde. Typiske anvendelser er f.eks. skrå borer eller skråt liggende konturer i rummet. Bearbejdningsplanet bliver herved altid drejet om det aktive nulpunkt. Som sædvanligt, bliver bearbejdningen programmeret i et hovedplan (f.eks. X/Y-planet), dog udført i planet, som er transformeret i forhold til hovedplanet.

For transformation af bearbejdningsplanet står to funktioner til rådighed:

- Manuel transformering med softkey **3D ROT** i driftsarten manuel drift og El. håndhjul, se "Aktivering af manuel transformation", Side 569
- Styret svingning, Cyklus **19 BEARBEJDNINGSPLAN** i bearbejdnings-programmet (se Bruger-håndbog Cykler, cyklus 19 BEARBEJDNINGSPLAN)
- Styret svingning, **PLAN**-funktion i bearbejdnings-program se "PLANE-funktionen: Transformering af bearbejdningsplan (Option #8)", Side 431

TNC-funktionen for "Transformering af bearbejdningsplan" er koordinat-transformationer. Herved står bearbejdnings-planet altid vinkelret på retningen af værktøjsaksen.

Drejning af bearbejdningsplan (Option #8) 15.11

Grundlæggende skelner TNC'en ved transformering af bearbejdningsplanet mellem to maskintyper:

■ Maskine med rundbord

- De skal bringe emnet i ønskede bearbejdnings position ved tilsvarende positionering af svingbordet, f.eks. med en L-Blok
- Stedet for den transformerede værktøjsakse ændrer sig i forhold til det maskinfaste koordinatsystem **ikke**. Når De drejer Deres bord – altså emnet – f.eks. med 90° , drejer koordinatsystemet sig **ikke** med. Hvis De i driftsart manuel drift trykker akseretnings-tasten Z+, kører værktøjet i retningen Z+.
- TNC'en tilgodeser ved beregningen af det transformerede koordinatsystem kun mekanisk betingede forskydninger af det pågældende rundbords - såkaldte "translatoriske" andele.

■ Maskine med svinghoved

- De skal bringe emnet i ønskede bearbejdnings position ved tilsvarende positionering af svinghovedet, f.eks. med en L-Blok
- Positionen for den svingede (transformerede) værktøjsakse ændrer sig i forhold til det maskinfaste koordinatsystem: Drejer De svinghovedet på Deres maskine – altså værktøjet – f.eks. i B-aksen med $+90^\circ$, drejer koordinatsystemet med. Hvis De i driftsart manuel drift trykker akseretnings-tasten Z+, kører værktøjet i retning X+ i det maskinfaste koordinatsystem
- TNC'en tager hensyn ved beregningen af det transformerede koordinatsystem til mekanisk betingede forskydninger af svinghovedet ("translatoriske" andele) og forskydninger, som opstår ved drejning af værktøjet (3D værktøjs-længdekorrektur)



TNC'en understøtter kun svingningen af bearbejdningsplanet med spindelaksen Z.

Manuel drift og opretning

15.11 Drejning af bearbejdningsplan (Option #8)

Kørsel til referencepunkter med transformererede akser

TNC'en aktiverer automatisk det transformerede bearbejdningsplan, hvis denne funktion var aktiv ved udkoblingen af styringen. Så kører TNC'en akserne ved tryk på en akseretningstaste, i det transformerede koordinatsystem. De positionerer værktøjet således, at der ved senere overkørsel af referencepunktet ingen kollision kan ske. For overkørsel af referencepunkterne skal De deaktivere funktionen "transformere bearbejdningsplan", se "Aktivering af manuel transformation", Side 569.



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at funktionen "transformere bearbejdningsplan" er aktiv i driftsart manuel drift og de i menuen indførte vinkelværdier stemmer overens med de faktiske vinkler til svingaksen.

De skal deaktivere funktionen "transformere bearbejdningsplan" før overkørslen af referencepunktet. Vær opmærksom på, at ingen kollision kan ske. Kør evt. værktøjet fri forud.

Positionsvisning i et transformeret system

 
De i status-feltet viste positioner (**NOM** og **AKT**) henfører sig til det transformerede koordinatsystem.

Begrænsninger ved transformation af bearbejdningsplan

- Funktionen "overtage Akt.-Position" er ikke tilladt, når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiveret
- PLC-positioneringer (fastlagt af maskinfabrikanten) er ikke tilladt.

Drejning af bearbejdningsplan (Option #8) 15.11

Aktivering af manuel transformation



- Vælg manuel transformering: Tryk softkey **3D ROT**



- Positionér det lyse felt pr. piltaste til menupunkt **Manuel drift**



- Aktivere manuel svingning: Tryk softkey **AKTIV**




- Positioner det lyse felt pr. piltaste til den ønskede drejeakse

- Indlæs drejevinkel



- Afslut indlæsning: Tryk tasten **END**

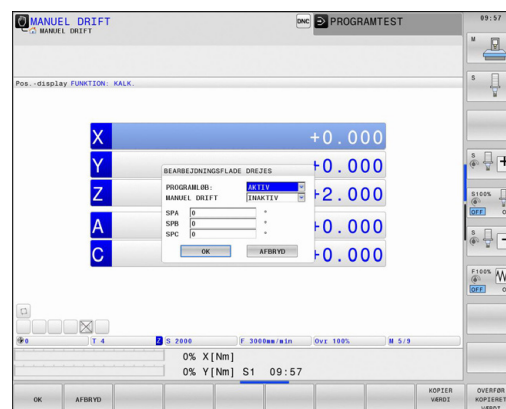

Når funktionen svingende bearbejdningsplan er aktiv og TNC'en kører maskinakserne tilsvarende de svingende akser, indblænder status-displayet symbolet

Hvis De sætter funktionen transformere bearbejdningsplan for driftsart programafvikling på aktiv, gælder den i menuen indførte svingvinkel fra og med den første blok i bearbejdnings-programmet der skal afvikles. Anvender De i bearbejdnings-programmet cyklus **19 BEABEJDNINGSPPLAN** eller **PLANE**-funktionen, er de der definerede vinkelværdier virksomme. De i menuen indførte vinkelværdier bliver overskrevet med de kaldte værdier.

Aktivering af manuel svingning

For deaktivering sætter De i menuen **svingning af bearbejdningsplan** de ønskede driftsarter på inaktiv.

En programmeret **PLAN RESET** nulstiller kun i programafvikling, ikke i manuel drift.

Manuel drift og opretning

15.11 Drejning af bearbejdningsplan (Option #8)

 
Fastlæg den aktuelle værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning



Denne funktion skal frigives af maskinfabrikanten
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med denne funktion kan De i driftsarterne manuel og El. håndhjul køre værktøjet pr. eksterne retningstaster eller med håndhjulet i den retning, i hvilken værktøjsaksen momentant peger. Brug denne funktion, når

- De under en program-afbrydelse i et 5-akse-program vil vil frikøre værktøjet i værktøjs-akseretningen
- De med håndhjulet eller de eksterne retningstaster i manuel drift vil gennemføre en bearbejdning med det isatte værktøj



- Vælg manuel svingning: Tryk softkey 3D ROT



- Positionér det lyse felt pr. piltaste til menupunkt **Manuel drift**



- Aktivere den aktive værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning: Tryk softkey VRKT-AKSE




- Afslut indlæsning: Tryk tasten END

For deaktivering sætter De i menuen transformere bearbejdningsplan menupunktet **Manuel drift** på inaktiv.

Når funktionen **kørsel i værktøjsakse-retning** er aktiv, indblænder status-statusdisplayet symbolet



Denne funktion står så også til rådighed, når De afbryder programafviklingen og vil køre akserne manuelt.

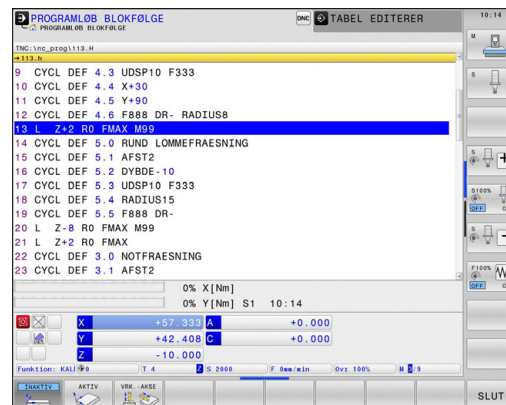

Henføringspunkt-fastlæggelse i et transformeret system

Efter at De har positioneret drejeaksen, fastlægger De henføringspunktet som ved et utransformeret system. Forholdene omkring TNC'en ved henføringspunkt-fastlæggelse er herved afhængig af indstillingen maskin-parameteren **CfgPresetSettings/chkTiltingAxes**:

- **chkTiltingAxes: On** TNC'en tester med aktivt svingede bearbejdningsplan, om ved fastlæggelsen af henf.punktet i akserne X, Y og Z stemmer overens med de aktuelle koordinater for drejeaksen med den af Dem definerede svingvinkel (3D-ROT-menu). Er funktionen transformere bearbejdningsplan inaktiv, så kontrollerer TNC'en, om drejeaksen står på 0° (Akt.-position). Stemmer positionerne ikke overens, afgiver TNC'en en fejlmelding.
- **chkTiltingAxes: Off** TNC'en tester ikke, om de aktuelle koordinater for drejeaksen (Akt.-positionen) stemmer overens med den af Dem definerede svingvinkel.



Pas på kollisionsfare!

Henføringspunktet fastlægges grundlæggende altid i alle tre hovedakser.

16

**Positionering
med manuel
indlæsning**

16

Positionering med manuel indlæsning

16.1 Simpel programmering af emne og afvikling

16.1 Simpel programmering af emne og afvikling

For enkle bearbejdninger eller ved forpositionering af værktøjet er driftsart **Positioner med Håndindgivelse** velegnet. Her kan De indlæse et kort program i HEIDENHAIN-klartext-format eller i DIN/ISO og direkte lade det udføre. Også cyklerne i TNC'en lader sig kalde. Programmet bliver gemt i filen \$MDI . I driftsart **Positioner med Håndindgivelse** er det muligt at aktivere de yderligere statusdisplay.

Anvend positionering med manuel indlæsning



Begrænsning

Følgende funktioner står i driftsart **Positioner med håndhjul** ikke til rådighed:

- Den fri kontur-programmering FK
- Programdel-gentagelser
- Underprogram-teknik
- Banekorrektur RL og RR
- Programmergrafik
- Program-kald **PGM CALL**
- Programafviklings-grafikken



- ▶ Vælg driftsart **Positionering med Håndindgivelse**.
Filen \$MDI programmeres vilkårligt




- ▶ Start programafvikling: Extern START-taste

Simpel programmering af emne og afvikling 16.1

Eksempel 1

Et enkelt emne skal forsynes med en 20 mm dyb boring.
Efter opspænding af emnet, opretning og henføringsspunkt-fastlæggelse lader boringen sig med få programlinier programmere og udføre.

Først bliver værktøjet forpositioneret med retlinie-blokke over emnet og positioneret på en sikkerhedsafstand på 5 mm over borestedet. Herefter bliver boringen udført med cyklus **200 BORING**.

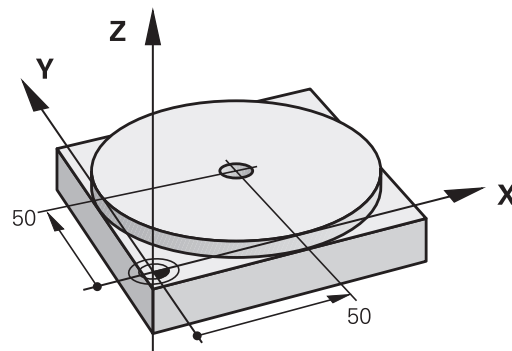

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Værktøjs kald: Værktøjsakse Z, Spindelomdr.tal 2000 omdr./min.
2 L Z+200 R0 FMAX	Værktøj frikøres (F MAX = ilgang)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Værktøjet positioneres med F MAX over borestedet, spindel ind
	Positioner værktøj med F MAX over boring,
4 CYCL DEF 200 BORING	Definere cyklus BORING
Q200=5 ;SIKKERHEDS-AFSTAND	Sikkerhedsafstand af værkt. over boring
Q201=-15 ;DYBDE	Dybde af boringen (fortegn=arbejdsretning)
Q206=250 ;TILSPAENDING DYBDE.	Boretilspænding
Q202=5 ;INDSTILLINGS-DYBDE	Dybden af den pågældende fremrykning før udkørsel
Q210=0 ;DVAELETID OPPE	Dvæletid efter hver frikørsel i sekunder
Q203=-10 ;KOOR. OVERFLADE	Koordinater til emne-overflade
Q204=20 ;2. SIKKERHEDS-AFST.	Sikkerhedsafstand af værkt. over boring
Q211=0.2 ;DVAELETID NEDE	Dvæletid på bunden af boringen i sekunder
Q395=0 ;HENF. DYBDE	Dybde henfører sig til værktøjsspids eller den cylindriske del af værktøjet
5 CYCL CALL	Kald cyklus BORING
6 L Z+200 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres
7 END PGM \$MDI MM	Program-slut

Ligelinje-Funktion: se "ligelinje L", Side 221

Cyklus boring:Se Brugerhåndbog Cyklus, Cyklus 200 BORING.

16

Positionering med manuel indlæsning

16.1 Simpel programmering af emne og afvikling

Eksempel 2: Fjerne emne-skråflade ved maskiner med rundbord

- ▶ Gennemføre grunddrejning med 3D-tastesystem., "Kompenser slidtage med 3D-tastesystem "
- ▶ Notér drejevinkel og ophæv grunddrejning igen



- ▶ Vælg driftsart: **Positionering med manuel indlæsning**



- ▶ Vælg rundbordsakse, notér drejevinkel og indlæs tilspænding f.eks. **L C+2.561 F50**



- ▶ Afslut indlæsning



- ▶ Tryk extern START-taste: Skråfladen bliver fjernet ved drejning af rundbordet

Sikre eller slette programmer fra \$MDI

Filen \$MDI bliver normalt anvendt til korte og midlertidigt nødvendige programmer. Skal et program trods det gemmes, går De frem som følger:



 
- Vælg driftsart **programmering**



- Kald fil-styring: Tryk tasten **PGM MGT** .




- Marker fil **\$MDI**



- Kopiering af fil: Vælg Softkey **KOPIER**

MÅL-FIL =

 - De Indlæser et navn, under hvilket det aktuelle indhold af filen \$MDI skal gemmes, f.eks. **BORING**.



- Vælg softkey **OK**



- Forlade fil-styring: Softkey **SLUT**

Yderligere informationer: se "Kopier enkelte Filer", Side 122.

17

**Program-test og
programafvikling**

17.1 Grafiken

17.1 Grafiken

Anvendelse

I driftsarter **Programafvikling enkelt blok** og **Programafvikling Blokfølge** og driftsart **Program-Test** simulerer TNC'en en bearbejdning grafisk.

TNC'en tilbyder følgende visning:

- Set ovenfra
- Fremstilling i 3 planer
- 3D-fremstilling



I driftsarten **Programm-Test** står nu en 3D-linje grafik til rådighed.

TNC-grafikken svarer til fremstillingen af et emne, som bliver bearbejdet med et cylinderformet værktøj.

Ved aktiv værktøjs-tabel tilgodeser TNC'en yderlig indføringen i kolonne LCUTS, T-ANGLE og R2.

Ved **Grafik-Indstilling** Modeltype 3D ser De i drejedrift også drejeværktøjets skæreplatter fra **toolturn.trn**.

TNC'en viser ingen grafik, hvis

- det aktuelle program indeholder ikke en gyldig råemne-definition.
- der ikke er valgt et program
- ved råemne definition med hjælp fra et underprogram BLK-FORM-Blok er endnu ikke færdigbearbejdet



Programmer med fem-akset eller transformeret bearbejdning, kan forringe hastigheden af simuleringen. Med MOD-Menu **Grafik-Indstilling** kan De forringe **Modelkvalitet** og dermed øge hastigheden på simuleringen.

Hastighed af Indstil Programm-Test



Den sidste indstillede hastighed forbliver indtil en aktiv strømafbrydelse. Efter indkobling af styringen er hastigheden sat til FMAX.

Efter at De har startet et program, viser TNC'en følgende softkeys, med hvilke De kan indstille simulerings-hastigheden:

Softkey	Funktioner
	Teste program med hastigheden, med hvilken der også bliver bearbejdet (programmerede tilspændinger bliver tilgodeset)
	Forhøje simulationshastigheden skridtvis
	Formindske simulationshastigheden skridtvis
	Teste et program med maksimalt mulig hastighed (grundindstilling)

De kan også indstille simulerings-hastigheden, før De starter et program:



- Vælg funktionen for indstilling af simuleringshastighed

 
 


- Vælg den ønskede funktion pr. softkey, f.eks. forhøje simulationshastigheden skridtvis

17.1 Grafiken

Oversigt: Visning

I driftsarter **Programafvikling enkelt blok** og **Programafvikling Blokfølge** og driftsart **Program-Test** viser TNC'en følgende Softkeys:

Softkey	Billede
	Set ovenfra
	Fremstilling i 3 planer
	3D-fremstilling



Betydningen af softkeys er afhængig af den aktuelle betjeningssituation.

Driftsarten **Program-Test** tilbder yderlig følgende visning:

Softkey	Billede
	Volumen visning
	Volumen visning og værktøjsvej
	Værktøjsvej

Begrænsninger under en programafvikling




Resultatet af simuleringen kan være fejlbehæftet, hvis TNC'ens regner er belastet med komplicerede bearbejdningsopgaver.



3D-fremstilling

Vælg 3D-fremstilling:

 Med den højopløselige 3D-fremstilling kan De fremstille overfladen, af emnet der skal bearbejdes, detaljeret. TNC'en genererer med en simuleret lyskilde realistiske forhold med lys og skygger.




► Tryk softkey 3D-fremstilling




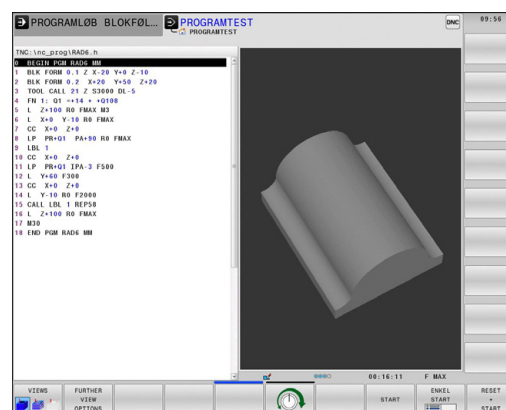
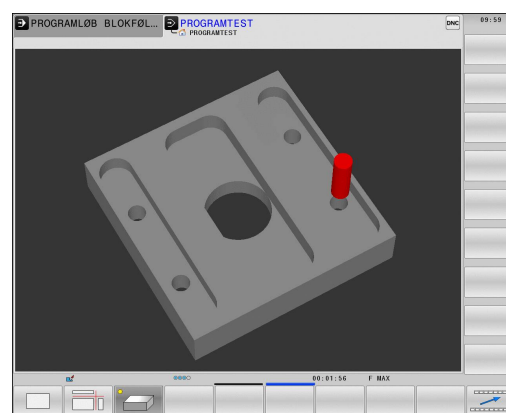



17.1 Grafiken

 Drej, forstør, formindske og forskyd 3D-fremstilling



     - Vælg funktionen for drejning og forstørrelse/ formindskelse: TNC'en viser følgende softkeys

Softkeys	Funktion
 	Fremstilling i 5°-skridt lodret drejning
 	Fremstilling i 5°-skridt horisontal vippning
	Forstørre fremstilling skridtvis.
	Formindske fremstilling skridtvis.
	Nulsæt fremstilling af oprindelig størrelse og vinkel
	► Viderekoble softkeyliste

 Softkeys	Funktion
 	Fremstilling forskydes op og ned
 	Fremstilling forskydes til venstre og højre
	Nulsæt fremstilling af oprindelig position og vinkel

De kan også ændre grafikfremstillingen med musen. Følgende funktioner står til rådighed:

- For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen. Hvis De samtidig trykker Shift-tasten, kan De kun forskyde modellen horisontalt eller vertikalt.
- For at forskyde den fremstillede model: Hold midterste muse-taste hhv. muse-hjul trykket og flyt musen. Hvis De samtidig trykker Shift-tasten, kan De kun forskyde modellen horisontalt eller vertikalt.
- For at forstørre et bestemt område: Med trykket venstre muse-taste markeres område. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørre TNC'en område
- For at forstørre hhv. formindske et vilkårligt område hurtigere: Drej musehjulet fremad eller begud.
- For at sætte tilbage til standardvisning: Tryk Shift-tasten og dobbeltklik samtidig med højre musetast. Hvis De kun dobbeltklikker højre musetast, bibeholdes rotationsvinklen.

3D-fremstilling i driftsarten program-test

Driftsarten **Program-Test** tilbyder yderlig følgende visning:

Softkeys	Funktion
	Volumen visning
	Volumen visning og værktøjsvej
	Værktøjsvej

Driftsarten **Program-Test** tilbyder yderlig følgende visning:




Softkeys	Funktion
	Indblænde rå-emne ramme
	Understreg emnekanten
	Vis emnet transparent
	Vis endepunkt af værktøjsvej
	Vis bloknummer af værktøjsvej
	Vis emnet i farver



Vær opmærksom på, at omfanget af funktionen er afhængig af den indstillede modelkvalitet. Modelkvaliteten vælger De i MOD-Funktion **Grafik-Indstillinger**.



Med visningen af værktøjsvejen kan De fremstille de programmerede kørselsveje fra TNC'en tredimensionalt. For hurtigt at kunne se detaljer, står den kraftfulde zoom-funktion til rådighed. I særdeleshed eksternt fremstillede programmer kan De med visning af værktøjsvej kontrollere uregelmæssigheder allerede før bearbejdningen, for at undgå uønskede bearbejdningmærker på emnet. Sådanne bearbejdningmærker optræder eksempelvis, hvis punkter fra postprocessoren bliver afgivet forkert. TNC'en viser kørslesbevægelsen i ilgang med rødt.

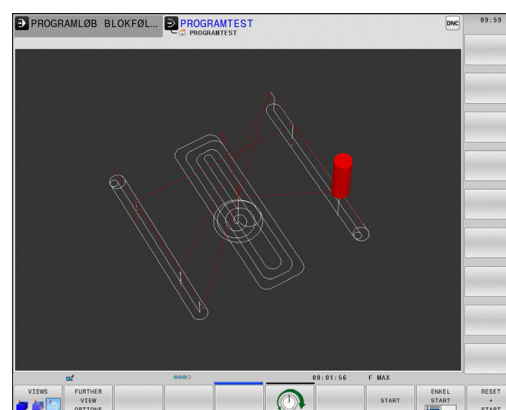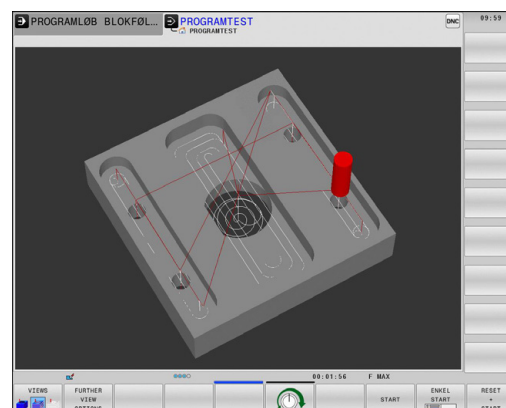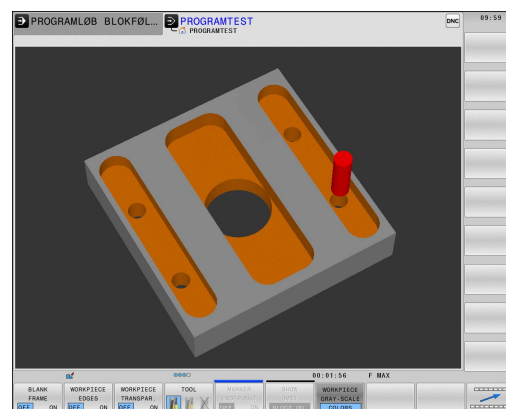

17 Program-test og programafvikling

17.1 Grafiken


Set fra oven

Top view vælges i driftsart **Program-Test** :

- ▶ Tryk Softkey **FORTSÆTTE VISNING-OPTIONER**
- ▶ Tryk softkey Topbillede

Top view vælges i driftsart **Programafvikling enkelt blok** og **Programafvikling Blokfølge** :

- ▶ Tryk Softkey **GRAPHICS**
- ▶ Tryk softkey Topbillede

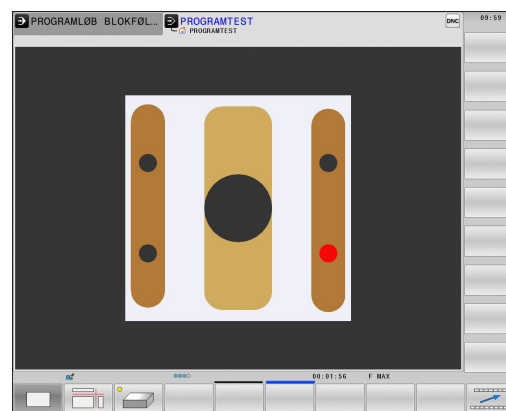

Fremstilling i 3 planer


Fremstillingen viser tre snitbilleder og en 3D-Model, ligesom en teknisk tegning.

 
Fremstilling i 3 planer vælges i driftsart **Program-Test** :

- ▶ Tryk Softkey **FORTSÆTTE VISNING-OPTIONER**
- ▶ Tryk Softkey Fremstilling i 3 planer





Fremstilling i 3 planer vælges i driftsart **Programafvikling enkelt blok** og **Programafvikling Blokfølge** :

- ▶ Tryk Softkey **FORTSÆTTE VISNING-OPTIONER**
- ▶ Tryk Softkey Fremstilling i 3 planer

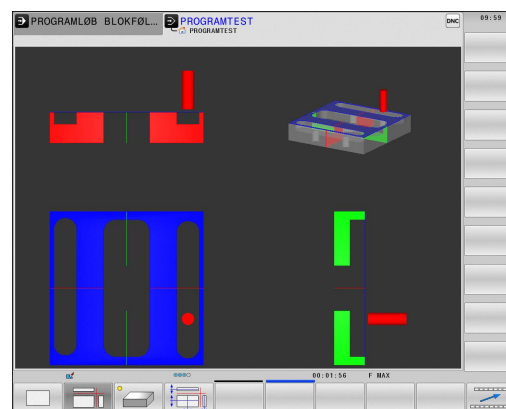

Forskyde snitflader:

    
- Vælg funktionen for forskydning af snitplanet: TNC'en viser følgende softkeys

Softkeys	Funktion
 	Forskyd det lodrette snitplan til højre eller venstre
 	Forskyde det lodrette snitplan fremad eller tilbage
 	Forskyd det vandrette snitplan opad eller nedad

Positionen af snitplanet kan ses i 3D-Modellen under forskydningen.

Grundindstillingen af snitplanet er valgt således, at den ligger i bearbejdningsplanet i midten af rå-emnet og i værktøjs-aksen på rå-emne-overkanten.

 Drej snitplan i grundstilling:



- Vælg funktion for nulstilling af snitplan

Gentage en grafisk simulering

Et bearbejdnings-program kan simuleres så ofte det ønskes. Derfor kan De igen nulstille grafikken af råemnet.

Softkey	Funktion
	Vis ubearbejdet råemne

Vis værktøj

Uafhængig af driftsart kan De vise værktøjet under simulation.

Softkey	Funktion
	Programafvikling blokfølge / Programafvikling Enkeltblok
	Program-test

17.1 Grafiken

Bestemme bearbejdningstid


Bearbejdningstid i driftsart Program-Test

Styringen beregner tiden af værktøjsbevægelse og viser dette som bearbejdningstid i programtest. Styringen tilgodeser derved tilspændingsbevægelser og dvæletid.

Den af TNC'en fremskaffede tid egner sig kun betinget til kalkulationen af fremstillingstiden, da TNC'en ikke tager hensyn til maskinafhængige tider (f.eks. til værktøjs-skift).



Den viste bearbejdningstid af programmer med Fræse-/drejebearbejdning i simulering, svarer ikke til den virkelige bearbejdningstid.

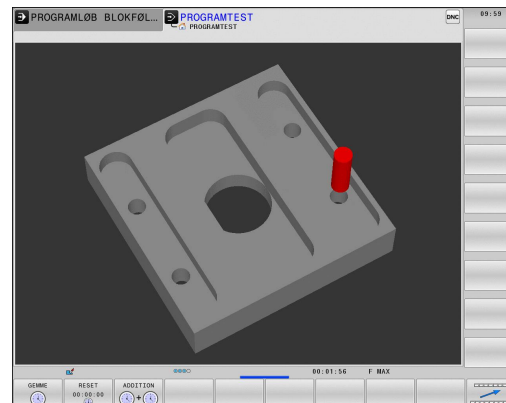

Bearbejdningstid i maskin-driftsart

Visning af tiden fra program-start til program-slut. ved afbrydelser bliver tiden standset.

Valg af stopur-funktion



- ▶ Softkey-liste omskiftes, indtil udvalgs-softkey'en for stopur-funktionen vises



- ▶ Valg af stopur-funktioner



 
- ▶ Vælg den ønskede funktion pr. softkey, f.eks. gem viste tid

Softkey

Stopur-funktioner



Indlagring af den viste tid



Visning af summen af den indlagrede og den viste tid



Sletning af den viste tid

17.2 Fremstille råemne i arbejdsrummet


Anvendelse

I driftsart **Program-Test** kan De grafisk kontrollere placeringen af råemner hhv. henføningspunkter i maskinens arbejdsrum og aktivere arbejdsrum-overvågning i driftsarten **Program-Test** : Herfor trykker De softkey **RÅEMNE I ARBEJDSPLAN**. Med Softkey **SW-ENDEK. OVERVÅG.** (anden softkey-liste) kan de funktionen aktivere hhv. deaktivere.

En yderligere transparent kasse fremstiller råemnet, hvis størrelse er opført i tabellen **BLK FORM**. Størrelsen overtager TNC'en fra råemne-definitionen for det valgte program. Råemne-kassen definerer indlæse-koordinatsystemet, hvis nulpunkt ligger indenfor kørselsområde-kassen.

Hvor råemnet befinder sig indenfor arbejdsrummet er normalt uvigtigt for program-testen. Hvis De imidlertid aktiverer arbejdsrum-overvågningen, skal De forskyde råemnet "grafisk" således, at råemnet ligger indenfor arbejdsrummet. Hertil benytter De de i tabellen opførte softkeys.

Herudover kan De aktivere det aktuelle henføningspunkt for driftsarten **Program-Test** (se efterfølgende tabel).

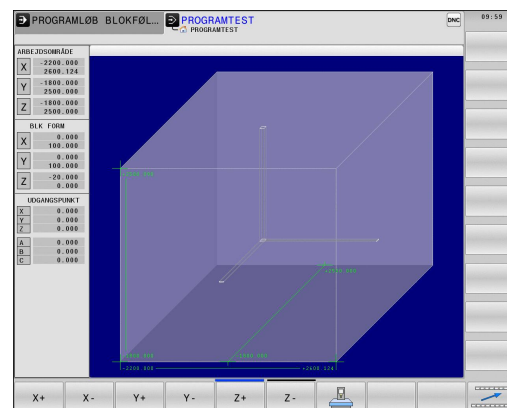

Softkeys	Funktion
X+ X-	Forskyde råemnet i positiv/negativ X-retning
Y+ Y-	Forskyde råemnet i positiv/negativ Y-retning
Z+ Z-	Forskyde råemnet i positiv/negativ Z-retning
	Vis råemnet henført til det fastlagte henf.punkt
SW-endeck. overvåg.	Ind- hhv. udkoble overvågningsfunktionen



Vær opmærksom på , at ved **BLK FORM CYLINDER** bliver der også fremstillet en kasse som råemne i arbejdsrummet.

Ved anvendelse af **BLK FORM RATATION** bliver ingen råemne fremstillet i arbejdsrummet.

Program-test og programafvikling

17.3 Funktion til programvisning

17.3 Funktion til programvisning

Oversigt

I driftsart **Programafvikling Enkeltblok** og **Programafvikling Blokfølge** viser TNC'en softkeys, med hvilke De sidevis kan lade bearbejdningsprogrammet vise:

Softkey	Funktioner
	Blade en billedskærm-side tilbage i programmet
	Blade en billedskærm side frem i programmet
	Vælg program-begyndelse
	Vælg program-afslutning

17.4 Program-test

Anvendelse

I driftsart **Program-Test** simulerer De afviklingen af programmer og programdele, for at reducere programmeringsfejl i programafviklingen. TNC'en hjælper Dem ved at finde

- Geometriske uforeneligheder
- Fejlagtige angivelser
- Spring der ikke kan udføres
- Beskadigelser af arbejdsrummet

Yderligere kan De udnytte følgende funktioner:

- Program-test blokvis
- Testafbrydelse ved vilkårlig blok
- Overspringe blokke
- Funktioner for den grafiske fremstilling
- Fremskaffelse af bearbejdningstid
- Yderlig statusvisning



Pas på kollisionsfare!

TNC'en kan ved den grafiske simulering ikke simulere alle virkelige kørselsbevægelser udført af maskinen, f.eks.

- Kørselsbevægelser ved værktøjsveksel, som maskinfabrikanten har defineret i en værktøjsveksel-makro eller med PLC'en
- Positioneringer, som maskinfabrikanten har defineret i en M-funktions-makro
- Positioneringer, som maskinfabrikanten har udført over PLC'en

HEIDENHAIN anbefaler derfor at indkøre hvert program med tilsvarende forsigtighed, også når program-testen ikke har ført til fejlmelding og til ingen synlige beskadigelser af emnet.

TNC'en starter en program-test efter et værktøjs-kald grundlæggende altid på følgende position:

- I bearbejdningsplanet i midten af det definerede **BLK FORM**
- I værktøjsaksen 1 mm ovenover det i **BLK FORM** definerede **MAX**-punkt

TNC'en starter, ved rotationssymmetrisk råemne, program-test efter et værktøjs-kald altid på følgende position:

- I bearbejdningsplanet på positionen $X=0, Y=0$
- I Værktøjsakse 1 mm over det definerede råemne

For også ved afvikling at have et entydigt forhold, skal De efter en værktøjsveksel grundlæggende køre til en position, fra hvilken TNC'en kan positionere bearbejdningen kollisionsfrit.



Maskinfabrikanten kan også for driftsart **Program-Test** definere en værktøjs-vekselmakro, der simulerer forholdene på maskinen eksakt. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Udfør Program-test



Med et aktivt central værktøjs-lager skal De for en program-test have aktiveret en værktøjs-tabel (Status S). Udvalg herfor i driftsart **Program-Test** med fil-styring den ønskede værktøjs-tabel.

For drejeværktøj kan De vælge i en drejeværktøjs-Tabel med fil-endelsen .trn, de som er compatible med den valgte værktøjstabel. Det vil sige, at drejeværktøjet i begge valgte tabeller skal stemme overens.

De kan for en program-test vælge en tilfældig Preset-Tabel (Status S)

Den i linje 0 midlertidig indlæste Preset-Tabel står efter **RESET + START** det i øjeblikket aktive henføningspunkt automatisk fra **Preset.pr** (Forarbejdning). Linje 0 er valgt i starten af et program så længe De ikke har defineret et andet henføningspunkt i NC-programmet. Alle henføningspunkter i linje > 0 læser styringen fra det valgte Preset_tabel i program-test.

Med funktionen **RÅEMNE I ARB.-RUM** aktiverer De for program-testen en arbejdsrum-overvågning, se "Fremstille råemne i arbejdsrummet ", Side 589.



► Vælg driftsart **Program-Test**



► Vis Fil-styring med tasten **PGM MGT** vis og vælg filen, som De skal teste

TNC'en viser følgende softkeys:

Softkey	Funktioner
	Nulstille råemne og teste det totale program
	Test hele programmet
	Test hver program-blok enkeltvis
	Standse program-test (en softkey vises kun, hvis De har startet program-testen)

De kan til enhver tid program-testen - også indenfor bearbejdnings-cykler - afbryde og fortsætte igen. For at kunne fortsætte testen igen, må De ikke gennemføre følgende aktioner:

- Med piltasten eller tasten **GOTO** vælge en anden blok
- Gennemføre ændringer i programmet
- Vælge et nyt program

17.5 Programafvikling

Anvendelse

I driftsart **Programafvikling Blokfølge** udfører TNC'en et bearbejdnings-program kontinuerligt indtil program-slut eller indtil en afbrydelse.

I driftsarten **Programafvikling Enkeltblok** udfører TNC'en hver blok efter tryk på den eksterne **START**-taste. Ved punktmønstercyklus og **CYCL CALL PAT** stopper styringen efter hvert punkt.

Følgende TNC-funktioner kan De i driftsart **Programafvikling enkelt blok** og **Programafvikling Blokfølge** benytte:

- Afbryde en programafvikling
- Programafvikling fra en bestemt blok
- Overspringe blokke
- Editere værktøjs-tabel TOOL.T
- Kontrollere og ændre Q-parametre
- Overlejlre håndhjuls-positionering
- Funktioner for den grafiske fremstilling
- Yderlig statusvisning

Udføre et bearbejdnings-program

Forberedelse

- 1 Opspænding af emne på maskinbordet
- 2 Fastlægge henføringspunkt
- 3 Vælg nødvendige Tabeller og Palette-Filer (Status M)
- 4 Vælg bearbejdnings-program (Status M)



Tilspænding og spindelomdrejningstal kan De ændre med Override-drejeknappen.



Med softkey **FMAX** kan De reducere tilspændings-hastigheden, når De vil tilkøre NC-programet. Reduceringen gælder for alle ilgangs- og tilspændingsbevægelser. Den af Dem indlæste værdi er efter ud-/indkobling af maskinen ikke mere aktiv. For at genfremstille den altid fastlagte maksimale tilspændings-hastighed efter indkoblingen, skal De påny indlæse den tilsvarende talværdi. Forholdene for denne funktion er maskinafhængig. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Programafvikling blokfølge

- Starte bearbejdnings-programmet med ekstern **START**-taste

Programafvikling enkeltblok

- Starte hver blok i bearbejdnings-programmet med den eksterne **START**-taste enkelt start

17.5 Programafvikling

Afbryd bearbejdning

De har forskellige muligheder for at afbryde en programafvikling:

- Programmerede afbrydelser
- Ekstern **STOP**-taste
- Skift til driftsart **Programafvikling Enkeltblok**

Registrerer TNC'en under en programafvikling en fejl, så afbryder den automatisk bearbejdningen.

Programmerede afbrydelser

Afbrydelser kan De direkte fastlægge i bearbejdnings-programmet. TNC'en afbryder programafviklingen, så snart bearbejdnings-programmet har udført den blok, der indeholder en af følgende indlæsninger:

- **STOP** (med og uden hjælpefunktion)
- Hjælpefunktion **M0**, **M2** oder **M30**
- Hjælpefunktion **M6** (bliver fastlagt af maskin-fabrikanten)

Afbrydelse med ekstern **STOP**-taste

- ▶ Tryk den eksterne **STOP**-taste: Blokken, som TNC'en afvikler på tidspunktet for tastetrykket, bliver ikke udført komplet; i status-displayet blinker NC-stop-symbolet (se tabellen)
- ▶ Hvis De ikke vil fortsætte bearbejdningen, så nulstilles TNC'en med softkey **INTERNT STOP**: NC-stop-symbolet i status-displayet slukker. Programmet skal i dette tilfælde påny startes fra program-start

Symbol	Betydning
	Programmet er standset

Afbrydelse af bearbejdning ved skift til driftsart **Programafvikling Enkeltblok**

Medens et bearbejdnings-program bliver afviklet i driftsart **Programafvikling Blokfølge**, vælg **Programafvikling Enkeltblok**. TNC'en afbryder bearbejdningen, efter at have udført det aktuelle bearbejdningstrin.

Kørsel med maskinakserne under en afbrydelse

De kan køre med maskinakserne under en afbrydelse som i driftsart **Manuel drift**.



Pas på kollisionsfare!

Hvis De med et transformeret bearbejdningsplan afbryder programafviklingen, kan De med softkey **3D ROT** skifte koordinatsystemet mellem transformeret/utransformeret og omskifte den aktive værktøjsakse-retning.

Funktionen af akseretningstasterne, på håndhjulet og viderekørselslogikken bliver da tilsvarende udnyttet af TNC'en. Pas på ved frikørsel, at det rigtige koordinatsystem er aktivt, og vinkelværdien for drejeaksen er indført i 3D-ROT-menuen.

Anvendelseseksempel: Frikørsel af spindelen efter værktøjsbrud

- ▶ Afbryde en bearbejdning
- ▶ Frigiv extern retningstaste: Tryk softkey **MANUEL KØRSEL**
- ▶ Kør maskinakserne med extern retningstaster



Ved nogle maskiner skal De efter softkey'en **MANUEL KØRSEL** trykke den eksterne **START**-taste for frigivelse af de eksterne retningstaster. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Program-test og programafvikling

17.5 Programafvikling

Forsæt en programafvikling efter en afbrydelse



Hvis De afbryder et program med **INTERNT STOP**, skal De starte programmet med funktionen **FREMLØB TIL BLOK N** eller med **GOTO „0“**.

Hvis De afbryder programafviklingen under en bearbejdningscyklus, skal De ved genstart fortsætte med cyklusstart. Allerede udførte bearbejdningsskridt skal TNC'en så påny køre.

Hvis De afbryder programafviklingen indenfor en programdel-gentagelse eller indenfor et underprogram, skal De med funktionen **FREMLØB TIL BLOK N** igen køre til afbrydelsesstedet.

TNC'en gemmer ved en programafvikling-afbrydelse

- dataerne for det sidst kaldte værktøj
- aktive koordinat-omregninger (f.eks. Nulpunkts-forskydning, Drejning, Spejling)
- koordinaterne til det sidst definerede cirkelcenter



Vær opmærksom på, at de gemte data forbliver aktive, indtil De nulstiller dem (f.eks. idet De vælger et nyt program).

De gemte data bliver brugt til gentilkørslen til konturen efter manuel kørsel af maskinakserne under en afbrydelse (softkey **KØR TIL POSITION**).

Fortsættelse af programafvikling med **START**-taste

Efter en afbrydelse kan De fortsætte programafviklingen med den eksterne **START**-taste, hvis De har standset programmet på følgende måde:

- Trykket extern **STOP**-tasten
- Programmeret afbrydelse

Fortsættelse af programafvikling efter en fejl

Ved sletbare fejlmelding:

- ▶ Ret fejlårsagen
- ▶ Sletning af fejlmelding på billedskærmen: Tryk tasten **CE**
- ▶ Genstart el. fortsæt programafvikling på det sted, hvor afbrydelsen skete

Ved ikke sletbare fejlmelding

- ▶ Hold tasten **END** trykket i to sekunder, TNC'en udfører en varmstart
- ▶ Ret fejlårsagen
- ▶ Nystart

Ved gentagen optræden af fejlen noter venligst fejlmeldingen og kontakt TP TEKNIK A/S.

Frikøre efter strømudfald



Driftsart **´Frikør** skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Med driftsart **Frikør** kan De efter et strømudfald frikøre værktøj. Ved driftsart **Frikør** er følgende stadier valgbare:

- Strøm-afbrydelse
- Styrespænding til relæ mangler
- Overkør referencepunkter




Driftsarten **Frikøre** tilbydes De følgende førselsmodi:

Funktion	Funktion
Maskinakser	Bevæg alle akser i oprindelig koordinatsystem
Transformeret System	Bevæg alle akser i aktive koordinatsystem Virksom parameter: Position af svingakse
WZ-akse	Bevæg værktøjsakse i aktive koordinatsystem
Gevind	Bevæg værktøjsakse i aktive koordinatsystem med kompenseret spindel Virksom parameter: Gevindstigning og drejeretning



Kørselsfunktionen **Transformeret system** er kun til disposition, når det Transformeret bearbejdningsplan (Option #8) er frigivet på deres TNC.

TNC'en vælger automatisk kørselsmodus og de dertil hørende parameter. I tilfælde af at kørselsfunktionen eller parameter ikke forud er valg korrekt, kan de manuelt ændre disse.

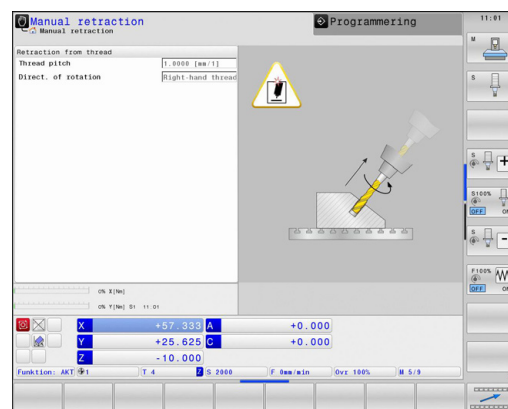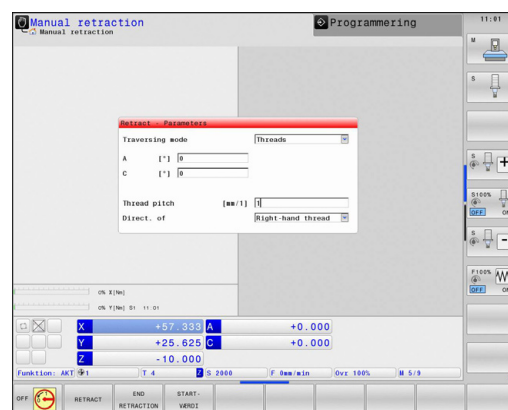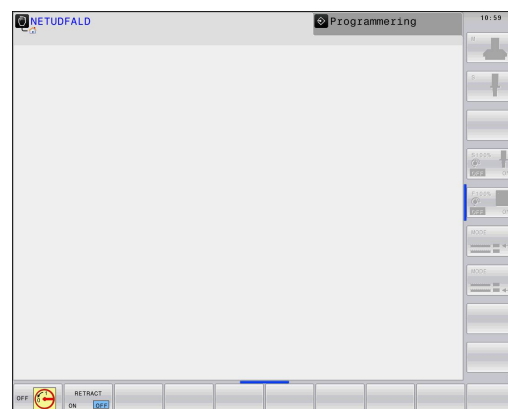



Pas på kollisionsfare!

For ikke referencekørte akser, tager TNC'en de sidst gemte akseværdier. Disse svarer i almindelighed ikke til de eksakt faktiske akse positioner!

 
Dette kan bl.a. have den virkning, at TNC'en kører værktøjet i værktøjsretning ikke eksakt langs den faktiske værktøjsretning. Er værktøjet stadig i kontakt med emnet, kan dette forårsage spændinger eller skader på emne og værktøj. Spændinger eller skader på emne og værktøj kan også optræde ved ukontrolleret spinding eller opbremsning af aksens forårsaget efter strømudfald. Bevæg akserne forsigtigt, hvis værktøjet stadigvæk er i kontakt med emnet. Sæt Tilspænding-Override til den lavest mulige værdi. Hvis der er tilsluttet et håndhjul, sætter De en lille tilspændingsfaktor.

For ikke referencekørte akser, er kørselsområde overvågning ikke tilgængelig. Overvåg aksens bevægelse. Kørsel ikke til kørselsområdes grænse.

Eksempel

Mens en gevindskærecyklus bliver udført i det transformerede bearbejdningsplan, faldt strømmen ud. De skal frikører gevindbor:

- ▶ Indkoble spændingsforsyningen for TNC og maskine: TNC'en starter driftssystemet. Dette forløb kan vare nogle minutter. Herefter viser TNC'en i toplinien på billedskærmen dialogen strømafbrydelse



- ▶ Aktiver driftsart **Frikør**: Tryk Softkey **FRIKØR**
TNC'en viser meldingen **Frikøre valgt**



- ▶ Kvitter strøm-afbrydelse: Tryk tasten **CE** TNC'en oversætter PLC-programmet



- ▶ Indkobling af styrespænding: TNC'en kontrollerer funktionen Nød-stop. Hvis mindst én akse ikke er kørt i reference, skal De sammenligne og bekræfte overensstemmelsen mellem den viste positionsværdi og den faktiske akseværdi, evt. følgende dialog.

- ▶ Kontroller forvalgte kørselsfunktion: vælg evt. **GEVIND**
- ▶ Kontroller for valgte kørselsmodul: evt. indgiv gevindstigningen
- ▶ Kontroller forvalgte drejeretning: vælg evt. drejeretning af gevind
Højregevind: Spindlen drejer medurs ved kørsel ind i emne, kører modurs ved udkørsel
Venstregevind: Spindlen drejer modurs ved kørsel ind i emne, medurs ved udkørsel

 


- ▶ Aktiver Frikøre: Tryk Softkey **FRIKØR**

- ▶ Frikøre: værktøjet med den eksterne aksetast eller frikøre med det elektroniske håndhjul
Aksetast Z+: Frikør fra emne
Aksetast Z-: kør ind i emne



- ▶ Forlad Frikørsel: vend tilbage til oprindelig Softkeyplan



- ▶ Afslut driftsart **Frikøre**: Tryk Softkey **FRIKØRE**
TNC'en kontrollerer om driftsart **Frikøre** kan afsluttes, evt. dialog følger.

- ▶ Besvar sikkerhedsspørgsmål: Hvis værktøjet ikke blev frikørt korrekt, tryk Softkey **NEJ**. Hvis værktøjet blev frikørt korrekt, tryk Softkey **JA**. TNC'en viser meldingen **Frikøre valgt**
- ▶ Maskin initialisering: evt. overkører referencepunkter
- ▶ Frembring ønskede maskintilstand: evt. nulstil transformerede bearbejdningsplan

17.5 Programafvikling

Indtræd tilfældig i program (Blokafvikling)



Funktionen **FREMLØB TIL BLOK N** skal være frigivet og tilpasset af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med funktionen **FREMLØB TIL BLOK N** (blokfremløb) kan De afvikle et bearbejdnings-program fra en frit valgbare blok N. Emnebearbejdningen indtil denne blok bliver tilgodeset regnemæssigt af TNC'en. De kan af TNC'en fremstilles grafisk.

Hvis De har afbrudt et program med et **INTERNT STOP**, så tilbyder TNC'en automatisk blokken N for indgang, i hvilken De har afbrudt programmet.




Blokforløbet må aldrig begynde i et underprogram.

Alle nødvendige programmer, tabeller og palettefiler skal være valgt i en driftsart **Programafvikling Enkeltblok** og **Programafvikling Blokfølge** (Status M).

Indeholder programmet indtil slutningen af blokfremløbet en programmeret afbrydelse, bliver blokfremløbet afbrudt der. For at fortsætte blokfremløbet, trykkes den eksterne **START**-taste.

Efter et blokfremløb bliver værktøjet med funktionen **KØR TIL POSITION** kørt til den fremskaffede position.

Værktøjs-længdekorrektoren bliver først med værktøjs-kaldet og en efterfølgende positioneringsblok virksom. Dette gælder også, hvis De kun har ændret værktøjslængden.

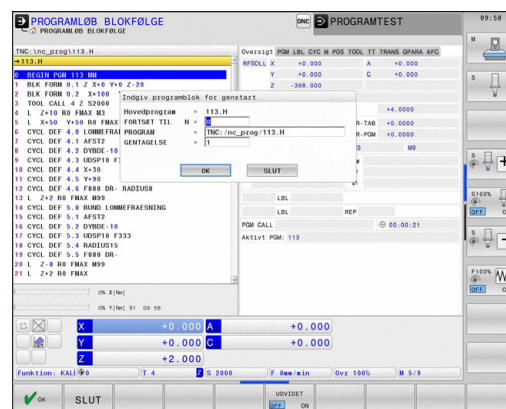



Alle tastsystemcykler bliver oversprunget ved et blokforløb af TNC'en. Resultatparametre, som bliver beskrevet af disse cykler, indeholder så eventuelt ingen værdier.

De må ikke anvende blokforløbet, hvis De efter en værktøjsveksel i bearbejdnings-programmet:

- Starter programmet i en FK-sekvens
- har aktiveret Stretch-filter
- Brug af palette-bearbejdning
- start programmet med gevindcyklus (Cyklus 17, 206, 207 og 209) eller den efterfølgende programblok
- Anvende tastsystem-cyklerne 0, 1 og 3 før program-starten

- Første blok i det aktuelle program vælges som start for fremløbet: Indlæs **GOTO "0"**.



- Vælg blokfremløb: Tryk softkey **BLOKFREMLØB**
- **Fremløb til N:** Nummeret N for blokken indlæses, der hvor fremløbet skal ende
- **Program:** Indlæs navnet på programmet, i hvilket blokken N står
- **Gentagelser:** Indlæs antal gentagelser, som skal tilgodeses i blok-fremløbet, ifald blok N står indenfor en programdel-gentagelse eller i et flere gange kaldt underprogram.
- Start blokforløb: Tryk eksterne **START**-taste
- Tilkøre kontur (se følgende afsnit)

Indgang med tasten GOTO



Ved indgang med tasten **GOTO** bloknummer, udfører hverken TNC'en eller PLC'en nogen funktioner, der garanterer en sikker indgang.

Når De går ind i et underprogram med tasten GOTO:

- overskriver TNC'en underprogram-enden (**LBL 0**)
- tilbagesætter TNC'en funktionen M126 (kør drejeseakse vejoptimeret)


I sådanne tilfælde går De grundlæggende ind mrf funktionen blokfremløb!

17.5 Programafvikling


Gentilkørsel til konturen

Med funktionen **KØR TIL POSITION** kører TNC'en værktøjet i følgende situationer til emne-konturen:

- Gentilkørsel efter kørsel med maskinakserne under en afbrydelse, der blev udført uden **INTERNT STOP**
- Gentilkørsel efter et forløb med **FREMLØB TIL BLOK N**, f.eks. efter en afbrydelse med **INTERNT STOP**
- Hvis positionen for en akse har ændret sig efter åbningen af styrekredsen under en program-afbrydelse (maskinafhængig)
 - ▶ Vælg gentilkørsel til konturen: Vælg softkey **KØR TIL POSITION**
 - ▶ Evt. genfremstil maskinstatus
 - ▶ Kørsel med akserne i rækkefølgen, som TNC'en foreslår på billedskærmen: Tryk extern **START**-taste eller
 - ▶ Kørsel i vilkårlig rækkefølge: Tryk softkeys **KØR TIL X**, **KØR TIL Z** osv. og aktiveres altid med den eksterne **START**-taste
 - ▶ Fortsætte bearbejdning: Tryk den eksterne **START**-taste

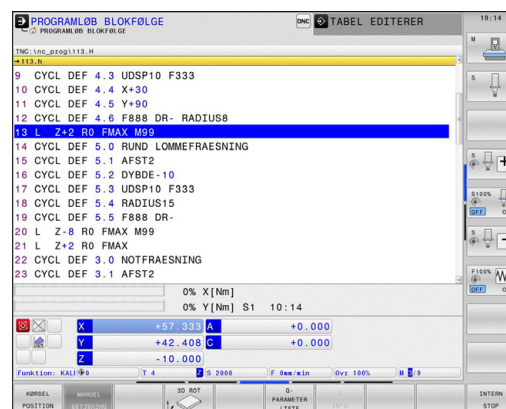


Anvendelse

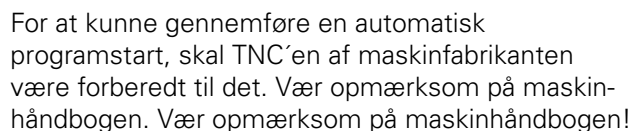

Funktionen autostart må ikke anvendes på maskiner, som ikke har et lukket arbejdsrum.

Med softkey **AUTOSTART** (se billedet øverst til højre), kan De i en programafviklings-driftsart til et indlæsbart tidspunkt starte det i den pågældende driftsart aktive program:

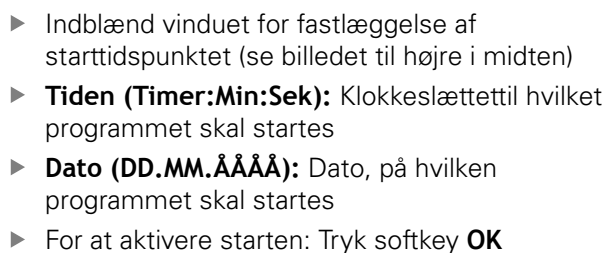


17.7 Overspringe blokke


17.7 Overspringe blokke

Anvendelse

 Blokke, som De har kendetegnet ved programmeringen med et "/"-tegn, kan De lade overspringe ved en program-test eller programafvikling:



 - ▶ Program-blokke med "/"-tegn udføres eller testes ikke: Stil softkey på **IND**



- ▶ Udføre eller teste program-blokke med "/"-tegn: Stil softkey på **UD**



Denne funktion virker ikke for **TOOL DEF**-blokke.
Den sidst valgte indstilling bliver bibeholdt også efter en strømafbrydelse.

Indføj "/"-tegn

- ▶ Vælg i driftsart **programmering** blokken, ved hvilken udblændetegnet skal indføres



- ▶ Vælg Softkey **INDFØJ**

Slet "/"-tegnet

- ▶ Vælg i driftsart **programmering** blokken, ved hvilken udblændetegnet skal slettes



- ▶ Vælg Softkey **FJERN**

17.8 Valgfrit programafviklings-stop

Anvendelse



Forholdene for denne funktion er maskinafhængig.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

TNC'en afbryder valgfrit programafviklingen ved blokke i hvilke M1 er programmeret. Hvis De anvender M1 i driftsart programafvikling, så udkobler TNC'en ikke spindel og kølemiddel.



- Ikke afbryde programafvikling eller program-test ved blokke med M1: Stil softkey på **UD**



- Afbryde programafvikling eller program-test ved blokke med M1: Stil softkey på **IND**

18

MOD-funktioner

18.1 MOD-Funktion

18.1 MOD-Funktion


Med MOD-funktionerne kan De vælge yderligere displays og indlæsemuligheder. Tilmed kan De indlæse nøgletallene for at få frigivet adgangen til beskyttede områder.

Vælg MOD-Funktionen

Åbne overblændingsvindue med MOD-funktionerne:



- Vælg MOD-funktion: Tryk tasten **MOD** TNC 'en åbner et pop-up vindue i hvilket de MOD funktioner der er til rådighed bliver vist.

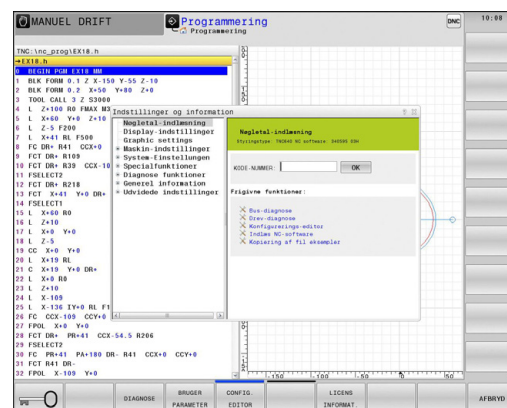

Ændring af indstillinger

I MOD-funktionerne er det udover betjeningen med musen, også muligt at navigere med tastaturet:

- ▶ Med Tab-tasten fra indlæseområdet i højre vindue, at skifte til valget af MOD-funktioner i venstre vindue
- ▶ Vælg MOD-funktion
- ▶ Med Tab-tasten eller tasten ENT skiftes til indlæsefeltet
- ▶ Indlæs alt efter funktions værdi og bekræft med **OK** eller træffe et valg og bekræfte med **overføre**



Hvis flere indstillingsmuligheder står til rådighed, kan De ved tryk på tasten **GOTO** indblænde et vindue, i hvilket alle indstillingsmuligheder er synlige på én gang. Med tasten vælger **ENT** vælger De indstillingen. Hvis De ikke vil ændre en indstilling, lukker De vinduet med tasten **END**.

Forlad MOD-Funktionen

- Afslutte MOD-funktion: Tryk softkey **SLUT** eller tasten **END**

Oversigt MOD-Funktioner

Uafhængig af den valgte driftsart står følgende funktioner til rådighed:

Nøgletal-indlæsning

- Password

Display-indstillinger

- Positionerings-tællere
- Måleenhed (mm/tomme) for positions-visning
- Program-indlæsning for MDI
- Vis klokkeslæt
- Vis info-linie

Grafik-Indstillinger

- Modeltype
- Model kvalitet

Maskin-indstillinger

- Kinematik
- Kørselsgrænse
- Værktøjs-indsatsfil
- Externt adgang

System-indstilling


- Indstille systemtid
- Definere netværks-forbindelse
- Netværk: IP konfiguration

Diagnose funktioner

- Bus-diagnose
- Drive diagnose
- HeROS-information

Generel information

- Software-udgave
- FCL-information
- Licens-information
- Maskintider

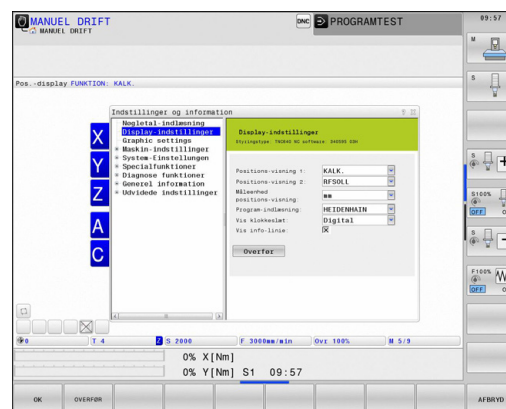

MOD-funktioner

18.2 Grafik-Indstilling

18.2 Grafik-Indstilling

Med MOD-funktionen **Grafik.indstilling** kan De vælge modeltype og modulkvalitet .

Vælg Grafik-fremstilling:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **Grafik-indstilling**
- ▶ Vælg modeltype
- ▶ Vælg modelkvalitet
- ▶ De trykker softkey **OVERFØR**
- ▶ De trykker softkey **OK**.

For Grafik-Indstilling af TNC'en har De følgende simulationsparameter:

Modeltype

Viste symbol	Vælg	Egenskaber	Anvendelse
	3D	meget detaljeret, tid- og hukommelse forbrug	Fræsebearbejdning med bagskær, Fræse-Dreje-bearbejdning
	2.5D	Hurtig	Fræsebearbejdning uden bagskær,
	ingen model	meget hurtigt	Linjefrafik

Model kvalitet

Viste symbol	Vælg	Egenskaber
	meget høj	høj datahastighed, nøjagtig illustration af værktøjsgeometri, Visning af blokslutpunkt og bloknummer muligt,
	høj	høj datahastighed, nøjagtig illustration af værktøjsgeometri
	middel	middel datahastighed, tilnærmelse af værktøjsgeometri
	lav	lav datahastighed, lille tilnærmelse af værktøjsgeometri

18.3 Maskinindstilling

Ekstern adgang



Maskinproducenten kan konfigurere de eksterne adgangsmuligheder. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Maskinafhængig funktion: Med softkey **TNCOPT** kan de tillade eller spærre adgangen til en ekstern diagnose- eller indkørings-software.

Med MOD-funktionen **Ekstern adgang** kan De frigive eller spærre adgangen til TNC'en. Hvis De har spærret for den eksterne adgang, er det ikke mere muligt at forbinde TNC'en, og sende data, via netværk eller via det serielle interface f.eks. med dataoverførselssoftware TNCremo.

Spærre ekstern adgang:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **Maskin-indstilling**
- ▶ Vælg Menu **Ekstern adgang**
- ▶ Sæt softkey **EXTERNT INDGREG INDE/UDE** på ude
- ▶ De trykker softkey **OK**.

Computerspecifik adgangskontrol

Når maskinproducenten har indført styringsspecifik adgangskontrol, (Maskin-parameter (Maskinparameter **CfgAccessCtrl**), De kan tillade adgang til op til 32 af dem delte forbindelser. Vælg **Tilføj ny** for at oprette en ny forbindelse. TNC'en åbner så et indtastningsfelt, hvor de kan indgive forbindelsesdata.

Adgangsindstillinger



Host Name	Ekstern PC's Host-navn
Host IP	Den eksterne PC's netværksadresse
Beskrivelse	Yderlig information (Tekst vises i oversigten listen)

Type:

Ethernet	Netværks-forbindelser
Com 1	Serielt interface 1
Com 2	Serielt interface 2

Adgangsrettigheder:

Efterspørg	Ved ekstern adgang, åbner TNC'en en dialogtekst
Afvis	Ingen netværksadgang tilladt
Tillader	Netværksadgang uden tilbagemelding tilladt
Kun maskinproducent	Forbindelse er kun muligt ved indgivelse af et password (maskinproducent)

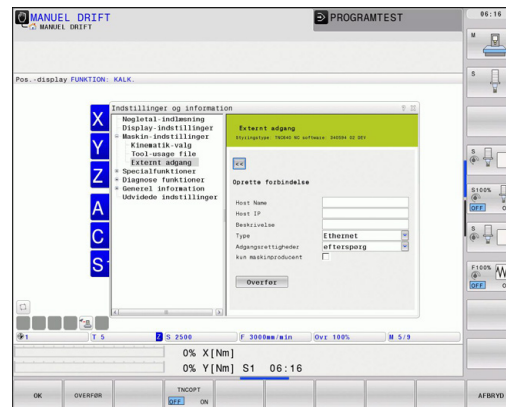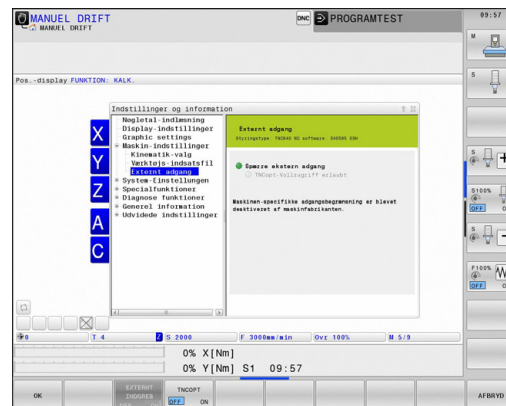

MOD-funktioner

18.3 Maskinindstilling

Når De tildeler adgangsrettighed til en forbindelse **Spørg**, og der følger en adgang fra denne adresse, åbner TNC'en et overblendingsvindue. I dette overblendingsvindue skal De tillade eller afvise den eksterne adgang:

Ekstern adgang	Berechtigtelse
Ja	Tillad én gang
Altid	Tidsbegrænset tilladelse
Aldrig	Afvis tidsbegrænsning
Nej	Nægt én gang



I oversigtslisten vises den aktive forbindelse med et grønt symbol.
Forbindelse uden adgangsrettighed bliver i oversigtslisten vist med gråt.

Indgiv kørselsgrænse



Funktionen **Kørselsgrænse** skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med MOD-Funktionen **Kørselsgrænse** kan De begrænse den reelt brugbare kørselsstrækning indenfor den maksimale kørselsområde. De kan dermed definere indenfor hver akse en beskyttelseszone, for f.eks. at beskytte et delingsapparat mod kollision.

Indgiv Kørselsgrænse:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **Maskin-indstilling**
- ▶ De vælger Menu **Kørselsgrænse**
- ▶ Indgiv værdi i den ønskede akse som REF-Værdi eller overfør den aktuelle position med Sofkey **OVERFØR-AKT.-POSITION**
- ▶ De trykker softkey **OVERFØR**
- ▶ De trykker softkey **OK**.



Beskyttelseszonen er automatisk aktiv, så snart De har sat en Limit i en akse. Indstillingen forbliver i styringen, også efter en genstart.
Beskyttelseszonen kan De kun udkoble, hvis De sletter alle værdier eller trykker **ABFRYD MARKERING**

Værktøjs-indsatsfil



Funktionen værktøjs-brugstest skal være frigivet af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med MOD-funktion **Værktøjs-indsatsfil** vælger De, om TNC'en skal generere en Værktøjs-indsatsfil én gang, altid eller aldrig.

Generere værktøjs-indsatsfil:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **Maskin-indstilling**
- ▶ De vælger Menu **Værktøjs-indsatsfil**
- ▶ De vælger den ønskede indstilling for driftsarten **Programafvikling blokfølge/ENKELTBLOK** og **Program-Test**
- ▶ De trykker softkey **OVERFØR**
- ▶ De trykker softkey **OK**.

Vælg Kinematik



Funktionen **Vælg-Kinematik** skal være frigivet og tilpasset af maskinproducenten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Denne funktion kan De anvende for at teste programmer, hvis kinematik ikke stemmer overens med den aktive maskinkinematik. Hvis Deres maskinproducent har lagt forskellige kinematikker på deres maskine og frigivet valgmuligheden, kan De med MOD-funktionen aktivere disse kinematikker. Hvis De vælger en kinematik for program-test, forbliver maskinkinematikken uforandret.



Pas på kollisionsfare!

Hvis De omskifter kinematikken for maskindrift, udfører TNC'en alle efterfølgende kørselsbevægelser med den ændrede kinematik.

Pas på, når De skal kontrollere emnet, at de har valgt den rigtige kinematik i program-test.

18.4 System-indstilling

Indstille systemtid

Med MOD-funktionen **Sæt Systemtid** kan De indstille tidszonen, dato og system-klokkeslæt manuelt eller med hjælp af en NTP-Server-Synkronisation.

Indstille systemtid manuelt:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **System-indstilling**
- ▶ Tryk softkey **DATO/TID INDSTILLING**.
- ▶ Vælg Deres tidszone i område **Tidszone**
- ▶ De trykker softkey **LOKAL7NTP**, for at vælge indlæsning **Indstil tid manuelt**
- ▶ Ændre efter behov dato og tid
- ▶ De trykker softkey **OK**.

Sæt systemtid med hjælp fra en NTP-Server:

- ▶ Vælg med MOD-menu gruppen **System-indstilling**
- ▶ Tryk softkey **DATO/TID INDSTILLING**.
- ▶ Vælg Deres tidszone i område **Tidszone**
- ▶ De trykker softkey **LOKAL/NTP**, for at vælge indlæse tid ved synkronisering via en NTP-Server
- ▶ Indlæs Hostnavn eller URL på en NTP-Server
- ▶ De trykker softkey **TILFØJ**.
- ▶ De trykker softkey **OK**.

18.5 Vælg positionsvisning


Anvendelse

For driftsarten **Manuel drift** og driftsarten **Programafvikling Blokfølge** og **Programafvikling Enkelt blok** kan De kontrollere de viste koordinater:

Billedet til højre viser forskellige positioner af værktøjet

- Udgangsposition
- Mål-position af værktøjet
- Emne-nulpunkt
- Maskin-nulpunkt

For positions-visningen på TNC'en kan De vælge følgende koordinater:

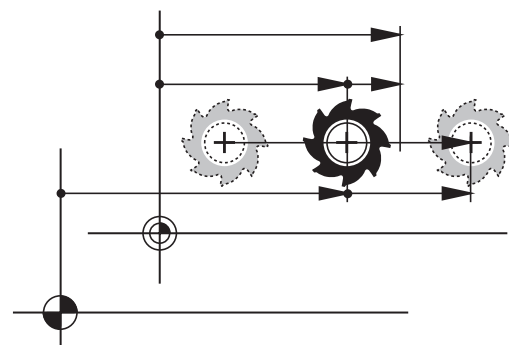

Funktion	Vise
Soll-Position; den af TNC'en aktuelle forudgivne værdi	SOLL
Akt.-position; den øjeblikkelige værktøjs-position	AKT.
Reference-position; Akt.-position henført til maskin-nulpunktet	REFIST
Reference-position; Soll-position henført til maskin-nulpunktet	REFSOLL
Slæbefejl; forskellen mellem Soll og Akt.-position	SLÆBF
Restvej til den programmerede position i indlæse-systemet; Forskellen mellem Akt.- og mål-position	ISTV.
Restvej til den programmerede position iht. maskin-nulpunkt; Forskellen mellem Akt.- og mål-position	REFV.
Kørselsveje, som blev udført med funktionen håndhjuls-overlejring (M118)	M118

Med MOD-funktion **positions-visning 1** vælger De positions-visning i status-displayet.

Med MOD-funktionen **positions-visning 2** vælger De positions-visning i det yderligere status-display.

MOD-funktioner

18.6 Vælg

18.6 Vælg Målesystem

Anvendelse

Med denne MOD-funktion fastlægger De, om TNC'en skal vise koordinaterne i mm eller tommer.

- Metrisk målesystem: f.eks. X = 15,789 (mm) vises med 3 cifre efter kommaet.
- Tomme system: f.eks. X = 0,6216 (mm) vises med 4 cifre efter kommaet.

Hvis De har Tomme-visning aktiv, viser TNC'en også tilspændingen i tomme/min. I et tomme-program skal De indlæse tilspændingen med en faktor 10 større.

18.7 Vis driftstider


Anvendelse

Med MOD-funktion **MASKINTID** kan De få vist forskellige driftstider:

Driftstid	Betydning
Styring inde	Styringens driftstid siden idriftssættelsen
Maskine inde	Driftstiden af maskinen siden idriftsættelsen
Programafvik.	Driftstiden for den styrede drift siden idriftsættelsen



Maskinfabrikanten kan lade yderligere tider vise. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

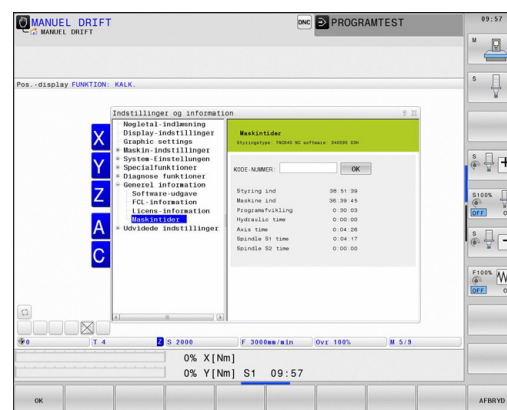

18.8 Software-Nummer

Anvendelse

Følgende software-numre bliver efter valg af MOD-funktion "Software udgave" vist på TNC-billedskærmen:

- **Styringstype:** Betegnelse af styringen (bliver styret af HEIDENHAIN)
- **NC-SW:** Nummeret på NC-softwaren (bliver styret af HEIDENHAIN)
- **NCK:** Nummeret på NC-softwaren (bliver styret af HEIDENHAIN)
- **PLC:** Nummeret eller navnet på PLC-softwaren (bliver styret af maskinfabrikanten)

I MOD-funktionen „FCL-information“ viser TNC'en følgende informationer:

- **Udviklingsstand (FCL=Feature Content Level):** af styringens installeret udviklingsstand, se "Udviklingsstand (Upgrade-funktioner)", Side 11

18.9 Indgiv Password

Anvendelse

TNC'en kræver for følgende funktioner et Password:

Funktion	Password
Vælg bruger-parametre	123
Konfigurering af ethernet-kort	NET123
Frigive special-funktioner ved Q-parameter-programmering	555343


18.10 Opsæt datainterface

Serielle interface på TNC 640

TNC 640 bruger automatisk overførselsprotokollen LSV2 for den serielle dataoverførsel. LSV2-protokollen er fast forudgivet og kan med undtagelse af indstillingen af Baud-Rate (maskinparameter **baudRateLsv2**), ikke ændres. De kan også fastlægge en anden overførselsart (interface). De efterfølgende beskrevne indstillingsmuligheder er så kun virksomme for det altid nydefinerede interface.

Anvendelse

For at oprette af et datainterface vælger De fil-styring (PGM MGT) og trykker tasten MOD. De trykker fornyet tasten MOD og indlæser nøgletallet 123. TNC'en viser bruger-parameteren **GfgSerialInterface**, i hvilken De kan indlæse følgende indstillinger:

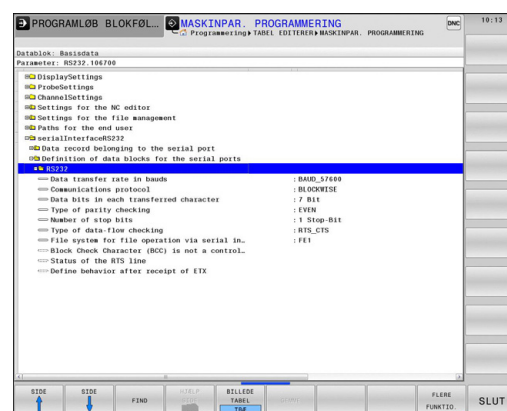

Indrette RS-232-interface

De åbner mappen RS232. TNC'en viser følgende indstillingsmuligheder:

Indstilling af BAUD-RATE (baudRate)

BAUD-RATE (dataoverførings-hastighed) kan vælges mellem 110 og 115.200 Baud.

Indstilling af protokol (protocol)

Dataoverførselsprotokollen styrer data-flowet ved en seriel overførsel (kan sammenlignes med MP5030 i TNC 530).



Indstillingen BLOKVIS betegner her en form for dataoverførsel, med hvilken dataerne bliver overført sammenfattet i blokke. Ikke at forveksle med den blokvis datamodtagelse og samtidige blokvis afvikling på ældre TNC-banestyringer. Den blokvis modtagelse og samtidige afvikling af det samme NC-program bliver ikke understøttet af styringen!

Dataoverførselsprotokol	Vælg
Standard dataoverførsel (blokvis overførsel)	STANDARD
Pakkevis dataoverførsel	BLOKVIS
Overførsel uden protokol (ren tegnoverførsel)	RAW_DATA

Indstilling af databits (dataBits)

Med indstillingen dataBits definerer De, om et tegn skal overføres med 7 eller 8 databits.

Kontrollere paritet (parity)

Med paritetsbit bliver overførselsfejl opdaget. Paritetsbit kan opbygges på tre forskellige måder:

- Ingen paritetsdannelse (NONE): Der bliver givet afkald på en fejl-identificering
- Lige paritet (EVEN): Her foreligger en fejl, hvis modtageren ved sin udnyttelse har faststillet et ulige antal af fastlagte bits
- Ulige paritet (ODD): Her foreligger en fejl, hvis modtageren ved sin udnyttelse har faststillet et lige antal af fastlagte bits

Stop-Bits indstilles (stopBits)

Med start- og een eller to stop-bits bliver ved den serielle dataoverførsel til modtageren en synkronisering gjort mulig for hvert overført tegn.

18.10 Opsæt datainterface

Handshake indstilles (flowControl)

Med en Handshake udviser to udstyr en kontrol med dataoverførslen. Man skelner mellem Software-Handshake og Hardware-Handshake.

- Ingen dataflowkontrol (NONE): Handshake er ikke aktiv
- Hardware-Handshake (RTS_CTS): Overførselsstop med RTS aktiv
- Software-Handshake (XON_XOFF): Overførselsstop med DC3 (XOFF) aktiv

Filsystem for Filoperation (fileSystem)

Med **fileSystem** fastlægger De Filsystemet for datainterface. Disse maskin-parameter er ikke nødvendig, hvis De ikke benytter specielle Filsystemer.

- EXT.: Minimal Filsystem for printer eller HEIDENHAIN-fremmet overførselssoftware. Svarende til EXT1 og EXT2 for ældre TNC-styringer
- FE1: Kommunikation med PC-software TNCserver eller en ekstern diskette enhed.

Block Check Character (bccAvoidCtrlChar)

Med Block Check Character (Option) ingen kontroltegn, fastlægger De, om Checksummen af et styringstegn kan svare.

- TRUE: Checksummen matcher ingen kontroltegn
- FALSE: Checksummen kan matche et kontroltegn

Tilstand af RTS-Linje (rtsLow)

Med betingelse af RTS-Linje (Option) fastlægger De, om Pegel "low" er aktiv i hviletilstand.

- TRUE: I hviletilstand er Pegel på "low"
- FALSE: I hviletilstand er Pegel ikke på "low"

Forhold efter start af EXT definerer (noEotAfterEtx)

Med forhold efter start af EXT definerer (Option) lægger De fast, om tegnet EOT er sendt ved modtagelsen af tegnet EXT.

- TRUE: Det er at tegnet EOT ikke er sendt
- FALSE: Det er at tegnet EOT er sendt

Indstillinger for dataoverførsel med PC-software TNCserver

De skal foretage følgende indstillinger i bruger-parametrene (**serielt interface RS232 / definition af datablokke for den serielle port / RS232**):

Parametre	Vælg
Dataoverføringshastighed i baud:	Skal stemme overens med indstillingen i TNCserveren
Dataoverførselsprotokol	BLOKVIS
Databits i hvert overført tegn:	7 Bit
Arten af paritetskontrol:	EVEN
Antal stop-bits	1 stop-bit
Fastlægge arten af Handshake:	RTS_CTS
Filsystem for filoperation	FE1

Vælg driftsart for det eksterne udstyr (fileSystem)



I driftsarterne FE2 og FEX kan De ikke bruge funktionerne "indlæsning af alle programmer", "indlæse tilbudt program" og "indlæse bibliotek"

Symbol	Eksternt udstyr	Driftsart
	PC med HEIDENHAIN overførings-software TNCremo	LSV2
	HEIDENHAIN diskette-enhed	FE1
	Fremmed udstyr, som printer, læser, stanser, PC uden TNCremo	FEX

18.10 Opsæt datainterface**Software for dataoverførsel**

For overførsel af filer fra TNC'en og til TNC'en, skal De bruge HEIDENHAIN-software TNCremo for dataoverførsel. Med TNCremo kan De via det serielle interface eller over Ethernet-interface't styre alle HEIDENHAIN-styringer.



Den aktuelle udgave af TNCremo kan De gratis downloade fra HEIDENHAIN filbase (www.heidenhain.de, <dokumentation og information>, <Software>, <Down-load område>, <TNCremo>).

System-forudsætninger for TNCremo:

- PC med 486 processor eller bedre
- Styrersystem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- 16 MByte arbejdslager
- 5 MByte fri plads på Deres harddisk
- Et frit serielt interface eller opbinding til TCP/IP-netværk

Installation under Windows

- ▶ Start installations-programmet SETUPEXE med fil-manager (Explorer)
- ▶ Følg anvisningerne for setup-programmet

Start TNCremo under Windows

- ▶ Klik på <Start>, <Program>, <HEIDENHAIN anvendelser>, <TNCremo>

Når De starter TNCremo første gang, forsøger TNCremo automatisk at fremstille en forbindelse til TNC'en.

Dataoverførsel mellem TNC og TNCremo



De skal før overførsel af et program fra TNC'en til PC'en være ubetinget sikker på, at De også i TNC'en har gemt det i øjeblikket valgte program. TNC'en gemmer automatisk ændringer, når De skifter driftsarten på TNC'en eller hvis De med tasten PGM MGT vælger fil-styringen

Kontrollér, om TNC'en er tilsluttet til det rigtige serielle interface på Deres computer, hhv. til netværket.

Efter at De har startet TNCremo, ser De i den øverste del af hovedvinduet **1** alle filer, som er gemt i det aktive bibliotek. Med <fil>, skifte mappe kan De vælge et vilkårligt drev hhv. et andet bibliotek på Deres computer.

Når De vil styre dataoverføringen fra PC'en, så laver De forbindelsen på PC'en som følger:

- ▶ De vælger <fil>, <opret forbindelse>. TNCremo modtager nu fil- og biblioteks-strukturen fra TNC'en og viser disse i den nederste del af hovedvinduet **2**
- ▶ For at overføre en fil fra TNC'en til PC'en, vælger De filen i TNC-vinduet med et museklik og trækker den markerede fil med nedtrykket musetaste til PC-vinduet **1**
- ▶ For at overføre en fil fra PC'en til TNC'en, vælger De filen i PC-vinduet med et museklik og trækker den markerede fil med nedtrykket musetaste til TNC-vinduet **2**

Når De vil styre dataoverføringen fra TNC'en, så laver De forbindelsen på PC'en som følger:


- ▶ De vælger <Extras>, <TNCserver>. TNCremo starter så serverdriften og kan fra TNC'en modtage data, hhv. sende data til TNC'en
- ▶ De vælger på TNC'en funktionen for fil-styring med tasten **PGM MGT**, se "Dataoverførsel til/fra en ekstern Disk", Side 136 og overfører de ønskede filer

Afslut TNCremo

De vælger menupunktet <fil>, <afslutte>



Vær også opmærksom på den contextsensitive hjælpefunktion i TNCremo, i hvilken alle funktioner bliver forklaret. Kaldet sker med tasten F1.

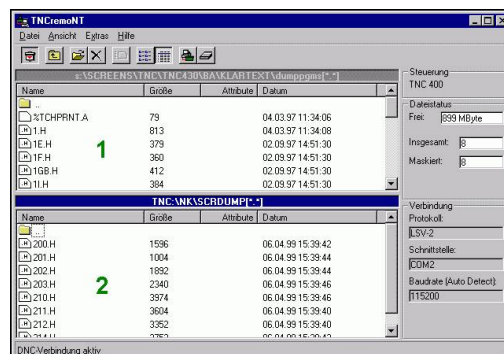

18.11 Ethernet-Interface

18.11 Ethernet-Interface

Indførsel

TNC'en er standardmæssigt udrustet med et Ethernet-kort, for at integrere styringen som klient i Deres netværk. TNC'en overfører data over ethernet-kortet med

- **smb**-protokollen (**s**erver **m**essage **b**lock) for Windows-driftssystem, eller
- **TCP/IP**-protokol-familien (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) og ved hjælp af NFS (Network File System)

Tilslutningsmuligheder


De kan integrere Ethernet-kortet i TNC'en med RJ45-tilslutningen (X26, 100BaseTX hhv. 10BaseT) til Deres netværk eller forbinde direkte med en PC. Tilslutningen er galvanisk adskilt fra styringselektronikken.

Ved 100BaseTX hhv. 10BaseT-tilslutning anvender De tvistede par-kabler, for at tilslutte TNC'en til Deres netværk.



Den maximale kabellængde mellem TNC og et knudepunkt er afhængig af kablets godhedsklasse, af kappen og af arten af netværket (100BaseTX eller 10BaseT).

De kan også forbinde TNC'en uden større besvær direkte til en PC, der er udrustet med et Ethernet-kort. De forbinder herfor TNC'en (stikket X26) og PC'en med et krydset ethernet-kabel (handelsbetegnelse: Krydset patchkabel eller krydset STP-kabel)

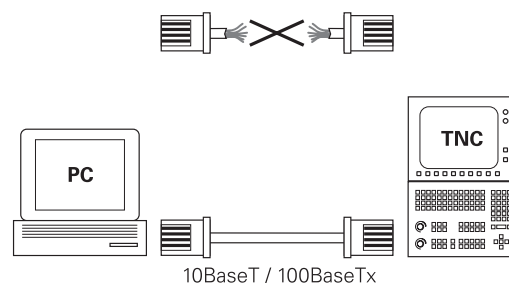

TNC konfigurer



Lad konfigurationen af Deres TNC til et netværk udføre af specialister.

- Tryk i driftsart **Programmering** tasten MOD og indlæs nøgletallet NET123.
- De trykker i filstyringen softkey **NETVÆRK**



Generelle netværk-indstillinger

- Tryk softkey **KONFIGURER NETVÆRK** for indlæsning af de generelle netværks-indstillinger. Fanen **computernavn** er aktiv:

Indstilling	Betydning
Primært interface	Navnet på Ethernet-interfacet, som skal integreres i Deres firmanetværk. Kun aktiv, hvis et optionelt andet Ethernetinterface står til rådighed styringshardwaren
Computernavn	Navnet, med hvilket TNC'en i Deres firmanetværk skal synliggøres
Host-fil	Kun nødvendig for specialanvendelser: Navnet på en fil, der er defineret i sammenhængen mellem IP-adressen og computernavnet

- De vælger fanen **interface** for indlæsning af interface-indstillinger:

Indstilling	Betydning
Interface-liste	Liste over de aktive Ethernet-interface. Vælg et af de oplistede interface (med musen eller med piltaster) - Knappen Aktiver: Aktiver valgte Interface (X i kolonne Aktiv) - Knappen Deaktiver: Valgte Interface deaktiveres (- i kolonne Aktiv) - Knappen konfigurere: Åben konfigurationsmenu
Tillade IP-Forwarding	Denne funktion skal standardmæssigt være deaktiveret. Aktivér kun funktionen, når der skal være adgang til diagnoseformål fra extern med TNC'en til det optionalt eksisterende andet TNC Ethernet-interface. Aktivéres kun i forbindelse service

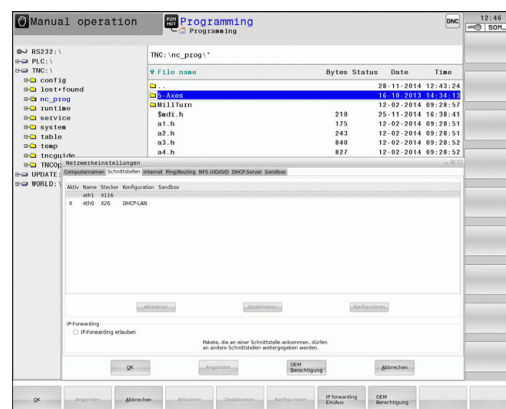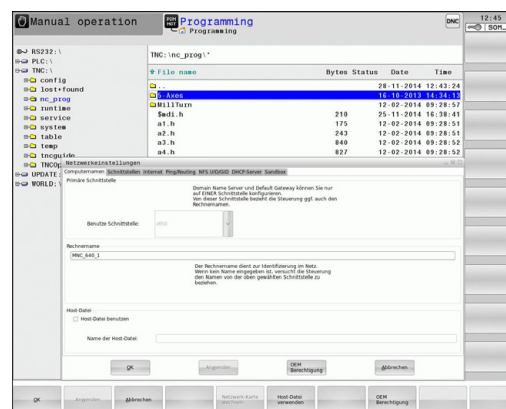


18.11 Ethernet-Interface

- De vælger knappen **konfigurere** for åbning af konfigurerings-menuer:

Indstilling	Betydning
Status	■ Interface aktiv: Forbindelsesstatus for valgte Ethernet-Interface ■ Navn: Navnet på interfacet, som De netop har konfigurerer ■ Stikforbindelse: Nummeret på stikforbindelsen for dette interface på styringens logikenhed
Profil	Her kan De fremstille en profil hhv. vælge, i blandt alle de synlige indstillinger i dette vindue. HEIDENHAIN stiller to standardprofiler til rådighed: ■ DHCP-LAN: Indstillinger for standard TNC Ethernet-interfacene, som skal kunne fungere i et standard-firmanetværk ■ MachineNet: Indstillinger for det andet, optionale Ethernet-interface, for konfigurering af maskinnetværket Med de relevante knapper kan De gemme, indlæse og slette profilen
IP-adresse	■ Option IP-Adresse tildeles automatisk: TNC'en skal henhøre IP-adressen fra DHCP-serveren ■ Option IP-Adresse manuel indstilles: Definere IP-adresse og Subnet-Mask manuelt. Indlæsning: Altid fire med et punkt adskilte talværdier, f.eks. 160.1.180.20 og 255.255.0.0
Domæne navn server (DNS)	■ Option DNS automatisk tildeles: TNC'en skal henhøre IP-adressen for domæne navn på serveren automatisk ■ Option DNS manuel konfigureres: Indlæse IP-adresse for serveren og domænenavn manuelt
Default gateway	■ Option Default GW automatisk tildeling: TNC'en skal tildeler default-gateway automatisk ■ Option konfigurere default GW manuelt: Indgiv IP-adresse af Default-Gateway manuelt

- Overtage ændringer med knappen **OK** eller forkaste med knappen **afbryde**

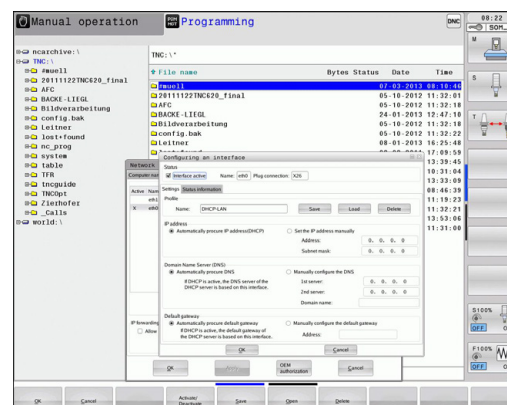

- De vælger fanebladet **Internet:**

Indstilling	Betydning
Proxy	■ Direkte forbindelse til Internet /NAT: Internet-forespørgsel leder styringen videre til default-gateway'en og skal der med netværks adressen translation videregives (f.eks. ved direkte tilslutning til et modem) ■ Anvend Proxy:Adresse og Port til internet-routeren i netværket defineres, ved netværks-administratoren forespørges

Fjernservice Maskinfabrikanten konfigurerer her serveren for fjernservice. Ændringer gennemføres kun efter aftale med maskinfabrikanten

- De vælger fanen **Ping/Routing** for indlæsning af Ping- og Routing-indstillinger:




Indstilling	Betydning
Ping	I indlæsefeltet adresse indlæs IP-nummeret, for hvilket De vil teste netværks-forbindelsen Indlæsning: Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks. 160.1.180.20. Alternativt kan De også indlæse computernavnet, til hvilken De vil kontrollere forbindelsen ■ Knappen Start: Start kontrollen, TNC 'en indblænder statusinformationer i Pingfeltet ■ Knappen Stop: afslut kontrol

Routing For netværksspecialisten: Statusinformationer om driftssystemet for den aktuelle Routing

- Knappen **aktualisere**: Aktualisere Routing

- De vælger fanen **NFS UID/GID** for indlæsning af bruger- og gruppekendtegn:

Indstilling	Betydning
UID/GID for NFS-Shares fastlægges	■ Bruger ID:Definition af, med hvilken bruger-identifikation slutbrugeren får adgang til filer i netværket. Spørg om værdi hos netværk-specialisten ■ Groupe ID:Definition, med hvilken gruppe-identifikation De henter filer i netværket. Spørg om værdi hos netværk-specialisten

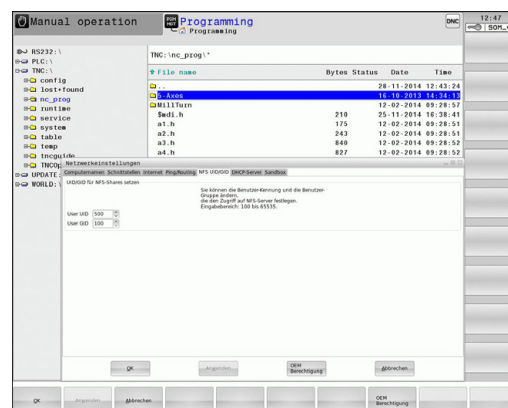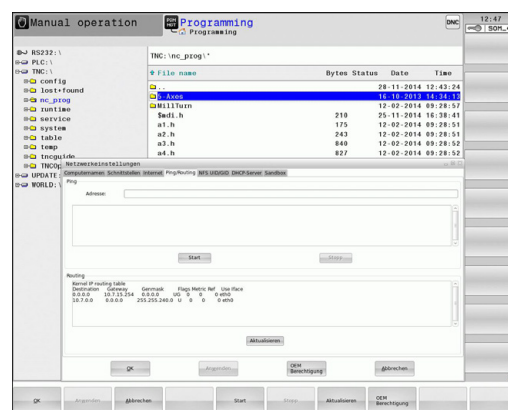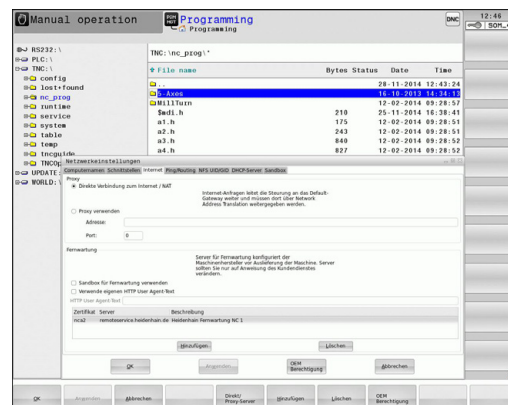

18.11 Ethernet-Interface


- **DHCP Server:** Indstilling for automatisk netværksindstilling

Indstilling Betydning

DHCP-server

- **IP Adressen fra::** Definition, hvilken IP-Adresse TNC'en Pool af dynamiske IP-Adresser skal udlede fra. De græde værdier overfører TNC'en fra de statiske IP adresser defineret Ethernet-Interface, disse kan ikke ændres.
- **IP Adressen til:** Definition, til hvilken IP adresse TNC'en Pool af dynamiske IP adresser skal udlede.
- **Lease Time (timer):** Tid, indenfor de dynamiske IP-Adresse fer en server skal forblive reserveret. Melder der sig en klient indenfor dette tidsrum, tildeler TNC'en igen den samme dynamiske IP adresse.
- **Domaine navn:** Her kan De efter behov definerer et navn på maskinnettet. Er nødvendigt, hvis f.eks. samme navn er givet i maskinnetværk som det eksterne netværk.
- **DNS efter ekstern videregivelse:** Når **IP Forwarding** er aktiv (Fane Interface) kan De fastlægge ved aktiv option, at navnefortolkning for udstyr i maskinnetværk også kan anvendes på ekstern netværk.
- **DNS fra ekstern videregivelse:** Når **IP Forwarding** er aktiv (Fane Interface) kan De fastlægge ved aktiv option, at TNC DNS forespørgsel på udstyr indenfor maskinnetværket også skal videregives til navneserver for eksterne netværk, såfremt MC DNS-server ikke kan svare på forespørgslen.
- Knap **Status:** Oversigt over kaldte udstyr som er forsygnet i maskinnetværk med dynamiske IP-adresser. Yderlig kan De også gøre indstillingerne for disse udstyr
- Knap **Yderlig Optioner:** Yderlig indstillingsmuligheder for DNS/DHCP-Server.
- Knap **Sæt Standardværdier:** sæt fabriksindstillingen.



- **Sandbox:** Ændringer gennemføres kun efter aftale med maskinfabrikanten

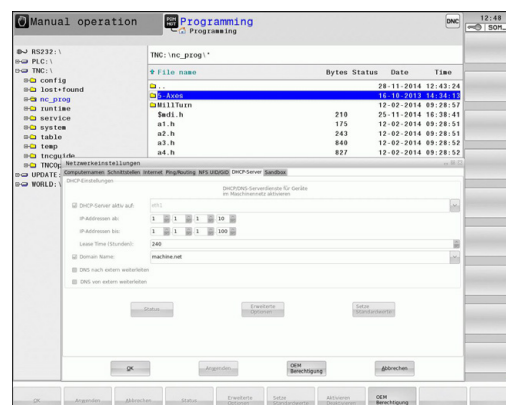

Apparatspecifikke netværk-indstillinger

- Tryk softkey **NETVÆRK FORBIND. DEFINER.** for indlæsning af de apparatspecifikke netværks-indstillinger. De kan fastlægge vilkårligt mange netværk-indstillinger, dog kun styre maximalt 7 samtidigt

Indstilling	Betydning
Netværksdrev	Listen med alle forbundne netværksdrev. I spalterne viser TNC'en den pågældende status for netværksforbindelser: Mount: Netværksdrev tilsluttet/ikke tilsluttet Auto: Netværksdrev skal automatisk/manuelt tilsluttes Type: Typen af netværksforbindelse Mulig er cifs og nfs Drev: Betegnelsen af TNC'ens drev ID: Internt ID som kendetegner, når De har defineret flere forbindelser med et Mount-Point Server: Navne på serveren Sharename: Navnet på biblioteket i serveren til hvilken TNC'en skal have adgang Bruger: Navnet på brugeren på netværket Password: Netværksdrev password beskyttet eller ej Spørg efter Password?: Spørg/ikke spørge efter password ved forbindelse Optionen: Visning af yderligere forbindelsesoptioner Med knapperne styrer De netværksdrevene. For at tilføje netværksdrev, bruger De knappen tilføj: TNC'en starter så forbindelses-assistenten, i hvilken De kan indlæse alle nødvendige angivelser dialogført
Status log	Visning af status-informationer og fejlmeldinger. Med knappen Slet kan De slette indholdet i status-vinduet.

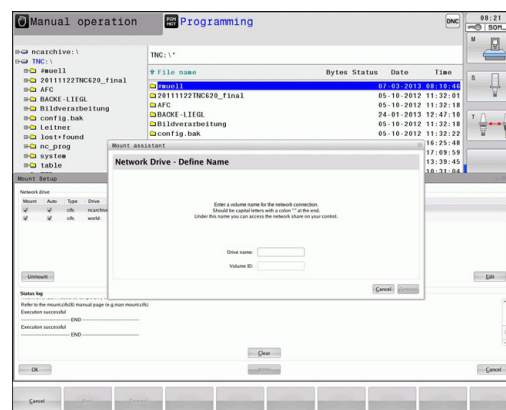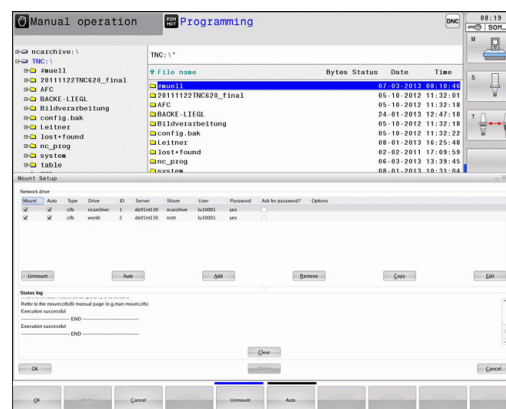

18.12 Firewall

Anvendelse

De har muligheden at etablere en Firewall for det primære Netværksinterface til styringen. Disse kan konfigureres således, at indkommende Netværks-trafik fra alle afsender og tjenester blokeres og/eller at der vises en melding. Firewall kan dog ikke startes for den anden styrings netværksindterface, når denne er aktiv som DHCP-Server.

Efter at Firewall'en er aktiveret, bliver et symbol vist nederst til højre i Tasklisten. Afhængig af sikkerhedsniveau, som Firewall'en er aktiveret med, ændres dette symbol afhængig efter niveauet for sikkerhedsindstillingen.

Symbol	Betydning
	En beskyttelse med en Firewall er dog ikke givet, selvom dinne er konfigureret til et højt niveau. Dette er tilfældet, hvis f.eks. blev anvendt i konfigurationen af computerens navn, men disse er endnu ikke implementeret på IP-adresser.
	Firewall er aktiveret med mellemste sikkerhedsniveau.
	Firewall er aktiveret med højere sikkerhedsniveau. (Alle tjenester undtagen SSH er spæret)



Lad Deres Netværks-specialist kontrollerer standard-indstillingerne og eventuelt ændre dem.
Indstillingen i den ekstra fane **SSH Settings** er for forberedt for fremtidige udvidelser og er endnu uden funktion.

Konfigurer Firewall

Indstillinger for Firewall, skal De gøre følgende, før:

- ▶ Åben med musen Taskliste nederst i billedeskærmkanten(se "Window-Manager", Side 86)
- ▶ Betjen den grønne HEIDENHAIN-knap for at åbne JH-Menu
- ▶ De vælger menupunktet **Indstillinger**
- ▶ De vælger menupunktet **Firewall**

HEIDENHAIN anbefaler at aktiverer Firewall med den forberedte standard-indstilling:

- ▶ Sæt optionen **Aktiv** for at aktiverer Firewall
- ▶ Betjen knappen **Sæt standard værdi**, for at aktiverer de anbefalede HEIDENHAIN standard-indstillinger.
- ▶ Forlad dialog med **OK**.

Indstillinger af Firewall

Option	Betydning
Active	Ind- hhv. udkobling af Firewall
Interface:	Vælg grænseflade eth0 svare normalt til X26 på hovedstyringens M Ce ht1 hhv. X116. De kan kontrollerer disse netværksindstillinger i fane Interface. Ved hovedstyrings-enhed med to Ethernet-Interface er for de to (ikke primære) standard i DHCP-Server for maskin-net aktiv. Med disse indstillinger kan Firewall for eht1 ikke aktiveres, da Firewall og DHCP-Server modsat udelukkende.
Rapport andre hæmmende pakker:	Firewall er aktiveret med højere sikkerhedsniveau. (Alle tjenester undtagen SSH er spærret)
Hæmmende ICMP ekko svar:	Er denne option sat, svarer styringen ikke mere på en PING-anmodning.
Service	I denne kolonne er en kort beskrivelse af denne tjeneste, som er konfigureret med denne dialog. Om tjenesten er startet selv, spiller for denne konfiguration ingen rolle. ■ LSV2 omfatter, ud over funktionaliteten for TNCremo eller Teleservice også Heidenhain DNC-Interface (Port 19000 til 10010) ■ SMG henfører sig kun til indkommende SMB-forbindelser, når der også på TNC 'en er oprettet en Windows-frigivelse. Udgående SMB-forbindelser (når der er oprettet en Windows-frigivelse på TNC 'en) kan ikke forhindres. ■ SSH betegner SecureShell-Protokol (Port 22). Via denne SSH-Protokol kan fra HeROS 504, LSV2 afvikles tunnelført. ■ VNC Protokol betyder tilgang til billedskærm indhold. Bliver denne tjeneste spærret, kan der heller ikke fås tilgang til billedskærm indhold med Teleservice-program fra Heidenhain (f.eks.billedskærm-foto). Bliver denne tjeneste spærret, så bliver der vist en advarsel i VNC-konfigurationsdialogen fra HeROS, at VNC er spærret i Firewall'en.

18.12 Firewall

Option	Betydning
Metode	Under Metode kan det konfigureres, om ingen skal have tilgang til denne tjeneste (Prohibit all) tilgang for alle (Permit all) eller kun enkelte har tilgang (permit some). Bliver Permit some angivet, skal det også angives i computer, hvem der skal have tilladelse til tilgang til den enkelte. Bliver der under Computer ingen computer indgivet, bliver ved konfigurationen automatisk indstillingen Prohibit all gemt.
Log	Er Log aktiveret, så bliver en "rød" melding udlæst, hvis en netværkspakke for denne tjeneste er blokeret. En "blå" melding bliver udlæst, hvis en netværkspakke for denne tjeneste er vedtaget.
Computer	Er der under indstilling Metode er konfigureret Permit some , kan her angives en computer. Computeren kan med IP-adresse eller med Hostnavn kan indlæses kommasepareret. Bliver der anvendt et Hostnavn, så bliver dialogen kontrolleret ved afslutning eller når gemmes, om dette Hostnavn kan oversættes i en IP-adresse. Hvis dette ikke er tilfældet, får brugeren en fejlmeddelelse og dialogen afsluttes ikke. Indgiver man et gyldigt Hostnavn, så bliver ved hver start af styringen, dette Hostnavn oversat i en IP-adresse. Ændre en med navn registreret computer sine IP-adresser, kan det være nødvendigt, at starte styringen igen, eller formelt ændre konfigurationen af Firewall, så styringen dermed i Firewall kan anvende den nye IP-adresse til et Hostnavn.
Avanceret Optioner	Disse indstillinger er kun for Deres netværksspecialister.
Sæt standardværdier	Sæt indstillingerne tilbage til de fra HEIDENHAIN anbefalede standardværdier.

18.13 Konfigurerer trådløs håndhjul HR 550 FS


Anvendelse

Med softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL** kan De konfigurere det trådløse håndhjul HR 550 FS. Følgende funktioner står til rådighed:

- Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder
- Indstille radiokanal
- Analyse af frekvens-spektret for bestemmelse den bedst mulige radiokanal
- Indstille sendestyrken
- Statistiske informationer om overførselskvaliteten

Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder

- ▶ Vær sikker på, at håndhjulsholderen er forbundet med styringshardwaren
- ▶ Læg det trådløse håndhjul, som De vil tilordne håndhjulsholderen, i håndhjulsholderen
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten **MOD**
- ▶ Vælg Menu **Maskin-indstillinger**
- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL**
- ▶ Klik på knappen **Tilslut HR**: TNC'en gemmer serienummeret på indlagte trådløse håndhjul og viser dette i konfigureringsvinduet til venstre for knappen **Tilslut HR**
- ▶ Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

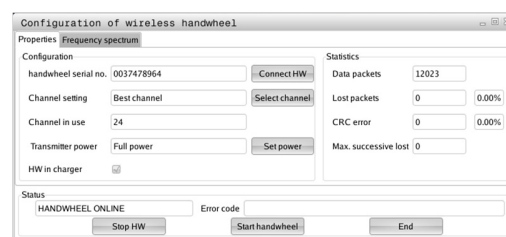


MOD-funktioner

18.13 Konfigurerer trådløs håndhjul HR 550 FS

Indstil trådløs kanal

Ved automatisk start af det trådløse håndhjul forsøger TNC'en at vælge radiokanalen, der giver det bedste radiosignal. Hvis De selv vil indstille radiokanalen, går De frem som følger:

- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten **MOD**
- ▶ Vælg Menu **Maskin-indstillinger**
- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL**
- ▶ Vælg med muse-klik fanen **Frekvens-spektrum**
- ▶ Klik på knappen **stands HR**: TNC'en standser forbindelsen til det trådløse håndhjul og fremskaffer det aktuelle frekvens-spektrum for alle 16 kanaler der er til rådighed
- ▶ Mærk kanalnummeret på kanalen, der udviser den mindste radiotrafik (mindste bjælker)
- ▶ Med kontakten **Start håndhjul** aktiveres det trådløse håndhjul igen
- ▶ Vælg med muse-klik fanen **Egenskaber**
- ▶ Klik på knappen **vælg kanal**: TNC'en indblænder alle kanalnumre der er til rådighed. De vælger med musen kanalnummeret, der for TNC'en har vist den mindste radiotrafik
- ▶ Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

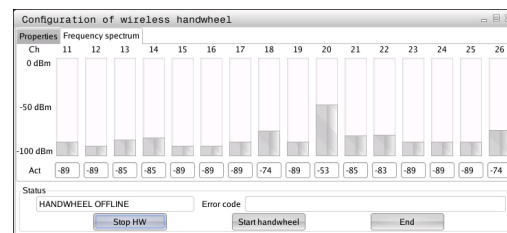


Indstil sendestyrke



Vær opmærksom på, at ved en reducere af sendestyrken aftager også rækkevidden af det trådløse håndhjul.

- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten **MOD**
- ▶ Vælg Menu **Maskin-indstillinger**
- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL**
- ▶ Klik på knappen **indstil sendestyrke**: TNC'en indblænder de tre sendestyrker der er til rådighed. De vælger den ønskede indstilling med musen
- ▶ Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

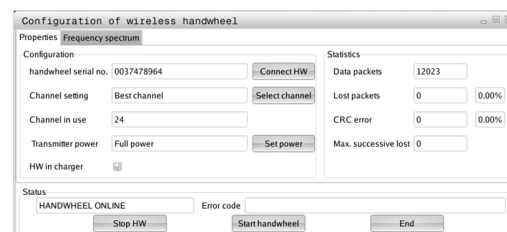

Konfigurer trådløs håndhjul HR 550 FS 18.13

Statistik

Statistik-dataerne kan De lade vise som følger:

- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten **MOD**
- ▶ Vælg Menu **Maskin-indstillinger**
- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey **INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL**: TNC'en viser konfigurationsmenuen med statistik -dataerne

Under **statistik** viser TNC'en informationer om overførselskvaliteten.

Det trådløse håndhjul reagerer ved en begrænset modtagekvalitet, som en problemfri, sikker stop af akslen ikke mere kan garanteres, med en NØD-STOP-reaktion.

Henvielse til en begrænset modtagekvalitet giver den viste værdi **Max. følge tab**. Viser TNC'en ved normal drift af det trådløse håndhjul, indenfor den ønskede anvendelsesradius her gentaget værdier større end 2, så består den forhøjede fare for en uønsket forbindelsesafbrud. Afhjælpning kan her være forhøjelse af sendestyrken, men også et kanalskift til en mindre frekventeret kanal.

De forsøger i sådanne tilfælde at forbedre overførselskvaliteten med valg af en anden kanal (se "Indstil trådløs kanal", Side 636) eller at forhøje sendestyrken (se "Indstil sendestyrke", Side 636).



18.14 Indlæs Maskinkonfiguration

Anvendelse



Pas på, Datatab !

TNC'en overskriver ved udførelse af en backup Maskinkonfiguration. De overskrevne Maskindata bliver tabt. Denne proces kan ikke føres tilbage!

Deres Maskinfabrikanten kan stille en backup af Maskinkonfigurationen tilgængelig. Ved at indgive Password **RESTORE** kan De genindlæse en Backup på Deres Maskine eller programmeringsplads. For at indlæse en Backup, går De frem som følger:

- ▶ Indgiv i MOD-Dialog Password **RESTORE**
- ▶ Vælg i Fil-styring i TNC'en Backup filen (f.eks. BKUP-2013-12-12_.zip , åbner TNC'en et pop-up vindue for Backup
- ▶ Bekræft Not-Aus
- ▶ Vælg Softkey **OK**, for at starte Backup-proces

19

**Tabeller og
oversigter**

Tabeller og oversigter

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Anvendelse

Indlæsningen af parameter-værdier sker med den såkaldte **konfigurations-editor**.



For at muliggøre indstillingen af maskinspecifikke funktioner for brugeren, kan maskinfabrikanten definere, hvilke maskin-parametre der skal stå til rådighed som bruger-parametre. Herudover kan maskinfabrikanten også indpasse yderligere, i det efterfølgende ikke beskrevne maskin-parametre i TNC'en.

Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

I konfigurations-editoren er maskin-parametrene sammenfattet i en træstruktur til parameter-objekter. Hvert parameter-objekt bærer et navn (f.eks. **Indstilling for billedeskærmsvisning**), der lader sig låse til funktionen af den underliggende parameter. Et parameter-objekt (Enhed) bliver i træstrukturen kendetegnet med et "E" i mappesymbolet. Nogle maskin-parametre besidder for entydig identificering et key-navn, der er tilordnet parameteren i en gruppe (f.eks. X for X-aksen). Den pågældende gruppe-mappe har keynavnet og bliver kendetegnet med et "K" i mappesymbolet.



Når De befinder Dem i konfigurations-editoren for bruger-parametre, kan De ændre fremstillingen af den eksisterende parameter. Med standard-indstillingen bliver parameteren vist med korte, forklarende tekster. For at lade det faktiske systemnavn for parameteren vise, trykker De tasten for billedskærm-opdeling og herefter softkey'en **VIS SYSTEMNAVN**. De går frem på samme måde, for igen at komme til standard-billedet.

Ikke aktive parameter og objekter, bliver fremstillet med en grå ikon. Med Softkey **YDERLIG FUNKT.** og **INDFØR** kan De aktivere disse.

TNC'en udfører løbende ændringslisten, i den op til 20 gemte ændringer af Konfig-Data. For at tilbagefører ændringer, vælger De de ønskede linjer og taster Softkey **YDERLIG FUNKT.** og **OPHÆV ÆNDRINGER**.

Klad konfigurationseditor og ændre parameter

- ▶ Vælg driftsart **programmering**
- ▶ Tryk tasten **MOD**
- ▶ Indlæs nøgletal **123**
- ▶ Ændre parameter
- ▶ Med softkey **ENDE** forlades konfigurations.Editor
- ▶ Overtag med softkey **GEM** ændringer

Ved starten af hver linie i parameter-træet viser TNC'en en Icon, som giver supplerende informationer om denne linie. Iconet har følgende betydning:

-  Gren tilstede men tilklappet
-  Gren opklappet
-  tomt objekt, kan ikke opklappes
-  initialiserter Maschinenparameter
-  ikke initialiseret (Option) maskin-parameter
-  kan læses men ikke editeres
-  ikke læsbar og ikke editierbar

På mappe- symbolet af typen for konfig.objektet kan genkendes:

-  Key (gruppenavn)
-  Liste
-  Enhed (Parameterobjekt)

Vis hjælpetekst

Med tasten **HELP** kan til alle parameterobjekter hhv. attributter blive vist en hjælpetekst.

Har hjælpeteksten ikke plads nok på en side (øverst til højre står så f.eks. 1/2), så kan der med softkey **BLADE I HJÆLP** skiftes til næste side.

Et fornyet tryk på tasten **HELP** udkobler igen hjælpeteksten.

Yderligere til hjælpeteksten bliver flere informationer vist, som f.eks. måleenheden, en initialværdi, et udvalg osv. Når den valgte maskin-parameter svarer til en parameter i forgænger-styringen, så bliver også det tilsvarende MP-nummer vist.

Tabeller og oversigter

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Parameterliste

Parameterindstillinger

DisplaySettings

Indstilling for billedeskærmsvisning

Rækkefølge for viste akser

[0] til [7]

Afhængig af tilrådeværende akser

Typen af positionsvisning i positionerings vindue

NOM

AKT

REFAKT

REFNOM

SCHPF

AKTV

RESTV

M 118

Art af positionsvisning i status vindue

NOM

AKT

REFAKT

REFNOM

SCHPF

AKTV

RESTV

M 118

Definition decimal-adskillelse for positionsvisning

.

Visning af tilspænding i driftsart Manuel drift

ved akse key: tilspænding vises kun når aksetasten er trykket

altid minimum: tilspænding vises altid

Visning af spindel-position i positionsvisningen

under closed loop: Spindelposition vises kun i positionsregulering

under closed loop and M5: Spindelposition vises ved spindel i positionsregulering og M5

Softkey Preset Tabel vises eller udblendes

True: Softkey Preset-Tabel bliver ikke vist

False: Softkey Preset-Tabel vises

Parameterindstillinger

DisplaySettings

Display skridt for de enkelte akser

Liste alle tilgængelige akser

Display skridt for positionsvisning i mm hhv. Grader

0.1

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (Option #23)

0.00001 (Option #23)

Display skridt for visning i Tommer

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (Option #23)

0.00001 (Option #23)

DisplaySettings

Definition for visning i den gyldige måleenhed

metrisk: Anvend Metrisk System

tomme: anvend tomme-System

DisplaySettings

Format af NC-Programmer og Cyklusvisning

Programindgivelse i HEIDENHAIN Klartekst eller i DIN/ISO

HEIDENHAIN: Program-indgivelse i driftsart Positioner med håndindgivelse i Klartekst-dialog

ISO: Program-indgivelse i driftsart positioner med håndindgivelse i DIN/ISO

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Parameterindstillinger

DisplaySettings

Indstilling af NC- og PLC-Dialogsprog

NC-Dialogsprog

ENGELSK**TYSK****CZECH****FRANSK****ITALIANSK****SPANSK****PORTUGISISK****SVENSK****DANSK****FINSK****HOLLANSK****POLSK****UNGARSK****RUSSISK****KINESISK****KINESISK_TRAD****SLOVSK****KOREASK****NORSK****ROMANSK****SLOVENSK****TURKISK**

PLC-Dialogsprog

Se NC-Dialogsprog

PLC-FEJLMELDINGSSPROG

Se NC-Dialogsprog

HJÆLPE-Sprog

Se NC-Dialogsprog

Parameterindstillinger

DisplaySettings

Forvaltning ved styringskørsel

Melding 'Strøm-afbrydelse' kvittering

TRUE: Styringskørsel kan først forsættes efter kvittering af meldingen

FALSE: Melding 'Strøm-afbrydelse' vises ikke

DisplaySettings

Visningsfunktion for tidsvisning

Valg af visningsfunktion i tidsvisning

Analog

Digital

Logo

Analog og Logo

Digital og Logo

Analog på Logo

Digital på Logo

DisplaySettings

Venstreliste Inde/ude

Visningsindstilling for venstreliste

OFF: Informationslinjen i driftsart-linje udkoblet

ON: Informationslinje i driftsart-linje indkoblet

DisplaySettings

Indstilling for 3D-Simulationsgrafik

Modeltype af 3D-Simulationsgrafik

3D (regnetensiv): Modelfremstilling for komplekse bearbejdning med underskæring

2,5D: Modelfremstilling for 3-akse bearbejdning

No Model: Modelfremstilling er deaktiveret

Modelkvalitet af 3D-Simulationsgrafik

very high: Høj opløsning; fremstilling af blokundepunkt muligt

high: Høj opløsning

medium: mellem opløsning

low: lav opløsning

DisplaySettings

Indstilling for positionsvisning

Positionsvisning ved TOOL CALL DL

As Tool Length: Det programmerede overmål DL bliver for visning af emnehenført position betragtet som værktøjslængde ændring

As Workpiece Oversize: Det programmerede overmål DL bliver for visning af emnehenføring betragtet som emneovermål

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Parameterindstillinger

ProbeSettings

Konfiguration af værktøjsopmåling

TT140_1

M-Funktion for Spindel-Orientering

-1: Spindel-Orientering direkte via NC**0: Funktion inaktiv****1 til 999: Nummer af M-Funktion til Spindel-Orientering**

Tasteroutine

MultiDirections: Tastning i flere retninger**SingleDirection: Tastning i én retning**

Taste-Retning for mit Hinterschnittenærktøjsradius-måling

X_Positive, Y_Positive, X_Negative, Y_Negative, Z_Positive, Z_Negative (afhængig af værktøjsakse)

Afstand værktøjsunderkant til Stylus-overkant

0.001 til 99.9999 [mm]: Forskydning værktøj til Stylus

Ilgang i tastecyklus

10 til 300 000 [mm/min]: Ilgang i tastecyklus

Taste-tilspænding ved værktøjsopmåling

1 til 3 000 [mm/min]: Taste-tilspænding ved værktøjsopmåling

Beregning af taste-tilspænding

ConstantTolerance: Beregning af taste-tilspænding med konstant tolerance**VariableTolerance: Beregning af taste-tilspænding med variable tolerance****ConstantFeed: Konstant taste-tilspænding**

Typen af hastighedsbestemmelse

Automatic: Automatisk registreret hastighed**MinSpindleSpeed: Den minimale omdrejning som spindlen bruger**

Maks Till. omløbshastighed for værktøjsskærene

1 til 129 [m/min]: tilladte omløbshastighed ved fræser omkreds

Maksimal tilladte omdrejninger ved værktøjsopmåling

0 til 1 000 [1/min]: Maksimal tilladte omdrejninger

Maksimal tilladte målefejl ved værktøjsopmåling

0.001 til 0.999 [mm]: Første maksimale tilladte målefejl

Maksimal tilladte målefejl ved værktøjsopmåling

0.001 til 0.999 [mm]: Anden maksimale tilladte målefejl

NC-Stop under værktøjs kontrol

True: Ved overskridelse af brudtolerance bliver NC-programmet stoppet**False: NC-Programmet bliver ikke stoppet**

Parameterindstillinger

NC-Stop under værktøjsmåling

True: Ved overskridelse af brudtolerancen bliver NC-programmet stoppet

False: Nc-programmet bliver ikke stoppet

Ændre værktøjstabel ved værktøjs kontrol og opmåling

AdaptOnMeasure: Efter værktøjsopmåling bliver Tabellen ændret

AdaptOnBoth: Efter værktøjs kontrol og opmåling bliver Tabellen ændret

AdaptNever: Efter værktøjs kontrol og opmåling bliver tabellen ikke ændret

Konfiguration af en rund Stylus

TT140_1

Koordinater for Stylus-Midtpunkt

[0]: X-Koordinater for Stylus-Midtpunkt henført til Maskin-Nulpunkt

[1]: Y-Koordinater for Stylus-Midtpunkt henført til Maskin-Nulpunkt

[2]: Z-Koordinater for Stylus-Midtpunkt henført til Maskin-Nulpunkt

Sikkerhedsafstand over Stylus for forpositionering

0.001 til 99 999.9999 [mm]: sikkerhedsafstand i værktøjsakseretning

Sikkerhedszone om Stylus for forpositionering

0.001 til 99 999.9999 [mm]: Sikkerhedsafstand i planet vinkelret til værktøjsaksen

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Parameterindstillinger

ChannelSettings

CH_NC

Aktive Kinematik

Til aktiverede Kinematik

Liste for Maskin-Kinematiken

Til aktiverede kinematik ved kørsel med styringen

Liste for Maskin-Kinematiken

Fastlægforhold for NC-programmet

Nulstil bearbejdningstiden ved Programstart

True: Bearbejdningstiden bliver nulstillet**False: Bearbejdningstiden bliver ikke nulstillet**

PLC-Signal for antal af kommende bearbejdningscyklus

Afhængig af maskinproducent

Geometrisk-Tolerancen

Tilladte afvigelse af cirkelradius

0.0001 til 0.016 [mm]: Tilladte afvigelse af cirkelradius ved cirkelpunkt sammenlignet med cirkel-startpunkt

Konfiguration af bearbejdningscyklus

Overlapsfaktor ved lommefræsning

0.001 til 1.414: Overlapsfaktor for Cyklus 4 LOMMEFRÆSNING og Cyklus 5 CIRKELLOMME

Kørsel mod bearbejdning af konturlomme

PosBeforeMachining: Position før bearbejdning af en Cyklus**ToolAxClearanceHeight: Positioner værktøjsakse i sikker højde**

Fejlmelding „Spindel ?“ vises når ingen M3/M4 er aktiv

on: Udlæs fejlmelding**off: In gen fejlmelding udlæses**

Fejlmelding „Indgiv dybde negativt“ vises

on: Fejlmelding udlæses**off: Ingen fejlmelding udlæses**

Tilkørselsforhold til vægen af en Not i cylinderkappen

LineNormal: Tilkør med en ligelinje**CircleTangential: Tilkør med en cirkelbevægelse**

M-Funktion for Spindel-Orientering i bearbejdnings-cyklus

-1: Spindel-Orientering direkte via NC**0: Funktion inaktiv****1 til 999: Antal af M-Funktioner for Spindel-Orientering**

Fejlmeddelelse „Indstik ikke muligt“ vises ikke

on: Fejlmeddelelse bliver ikke vist

Parameterindstillinger

off: Fejlmeddelelse bliver vist

Geometri-Filter til frafiltre lineare elementer

Type af Stretch-Filter

- **Off: Ingen Filter aktiv**
- **ShortCut: udelad enkelte punkter på Polygonen**
- **Average: Geometri-Filter glatter hjørner**

Maksimal afstand for filtret til ikke filtret kontur

0 til 10 [mm]: De vækfiltrede Punkter ligger indenfor disse tolerancer til resulterende afstand

Maksimal længde der gennem filtrering resulterende strækning

0 til 1000 [mm]: Længde for hvilken Geometri-filteret virker

Tabeller og oversigter

19.1 Maskinspecifikke brugerparameter

Parameterindstillinger

Indstilling for NC-Editor

Generer Backup-Fil

TRUE: Efter editering af et NC-program fremstilles en Backup-fil

FALSE: Efter editering af et NC-program fremstilles der ikke en backup-fil

Markørens opførsel efter sletning af en linje

TRUE: Cursor står efter den slettede linje (iTNC-forhold)

FALSE: Cursor står efter den slettede linje af den efterfølgende linje

Cursor opførsel ved første hhv. sidste linje

TRUE: Rund-Cursor ved PGM-start/Slut tilladt

FALSE: Rund-Cursor ved PGM-start/Slut ikke tilladt

Linjeombrydning ved flerlinjede blokke

ALL: Linje fremstilles altid fuldstændigt

ACT: Kun linjen ved aktive blok fremstilles fuldstændigt

NO: Linje vises kun fuldstændigt, når blok bliver editeret

Aktiver hjælp

TRUE: Hjælpebillede vises grundlæggende altid ved indlæsning

FALSE: Hjælpebillede vises kun, når Softkey CYKLUS-HJÆLP står på INDE. Softkey CYKLUS-HJÆLP UDE/INDE bliver vist i driftsart programmering, efter tryk på tasten „Billedeskærmsopdeling“

Opførsel af Softkeyliste efter en Cyklusindlæsning

TRUE: Softkeyliste forhold efter en Cyklus-definition lades aktiv

FALSE: Cyklus-Softkeyliste udblendes efter en cyklus-definition

Sikkerhedsspørgsmål ved sletning af blok

TRUE: Vis sikkerhedsspørgsmål ved sletning af en NC-Blok

FALSE: Vis ikke et sikkerhedsspørgsmål ved sletning af en NC-Blok

Linjenummer, til hvilken en kontrol af NC-Programmet bliver gennemført

100 til 100000: Programlængde, hvor Geometri skal kontrolleres

DIN/ISO-Programmering: Bloknummer skridtsvis

0 til 250: Tilvækst, med DIN/ISO-Blok programmet skal genereres

Fastlæg programmerbar akse

TRUE: Anvend fastlagt aksekonfiguration

FALSE: Anvend standard aksekonfiguration XYZABCUVW

Forhold ved akseparallel positioneringsblok

TRUE: Akseparallel positioneringsblok tilladt

FALSE: Akseparallel positioneringsblok spærret

Linjenummer, til hvilken samme syntaxelement søges

500 til 400000: Søg valgte elementer med piltasten op / ned

Parameterindstillinger

Indstilling for Fil-styring

Visning af afhængige filer

MANUEL: Afhængige filer bliver vist

AUTOMATISK: Afhængige filer bliver ikke vist

Stiangivelse for slutbruger

Liste med drev og/eller fortegnelse

Her indgives drev og fortegnelser vises i TNC'ens Filforvaltning

FN 16-udlæsesti for bearbejdning

Sti for FN 16-udlæsning, når der ikke er defineret en sti i programmet

FN 16-Udlæsesti for BA Programmering og Program-Test

Sti for FN 16-Udlæsning, når ingen sti er defineret i program

seriel interface RS 232: se "Opsæt datainterface", Side 620

19.2 Stikforbindelse og tilslutningskabler for Data Interface

19.2 Stikforbindelse og tilslutningskabler for Data Interface

Interface V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-apparater



Interfacet opfylder kravene i EN 50 178 **sikker adskillelse fra nettet.**

Ved anvendelse af den 25-polede adapterblok:

TNC		VB 365725-xx		Adapterblock 310085-01			VB 274545-xx		
Han	Belægning	Hun	Farve	Hun	Han	Hun	Han	Farve	Hun
1	Ikke i brug	1		1	1	1	1	hvid/brun	1
2	RXD	2	gul	3	3	3	3	gul	2
3	TXD	3	grøn	2	2	2	2	grøn	3
4	DTR	4	brun	20	20	20	20	brun	8
5	Signal GND	5	rød	7	7	7	7	rød	7
6	DSR	6	blå	6	6	6	6		6
7	RTS	7	grå	4	4	4	4	grå	5
8	CTR	8	rosa	5	5	5	5	rosa	4
9	Ikke i brug	9					8	violet	20
Hus	Udv.skærm	Hus	Udv.skærm	Hus	Hus	Hus	Hus	Udv.skærm	Hus

Stikforbindelse og tilslutningskabler for Data Interface 19.2

Ved anvendelse af den 9-polede adapterblok:

TNC		VB 355484-xx		Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx			
Han	Belægning	Hun	Farve	Han	Hun	Han	Hun	Farve	Hun
1	Ikke i brug	1	rød	1	1	1	1	rød	1
2	RXD	2	gul	2	2	2	2	gul	3
3	TXD	3	hvid	3	3	3	3	hvid	2
4	DTR	4	brun	4	4	4	4	brun	6
5	Signal GND	5	sort	5	5	5	5	sort	5
6	DSR	6	violet	6	6	6	6	violet	4
7	RTS	7	grå	7	7	7	7	grå	8
8	CTR	8	hvid/grøn	8	8	8	8	hvid/grøn	7
9	Ikke i brug	9	grøn	9	9	9	9	grøn	9
Hus	Udv.skærm	Hus	Udv.skærm	Hus	Hus	Hus	Hus	Udv.skærm	Hus

Tabeller og oversigter

19.2 Stikforbindelse og tilslutningskabler for Data Interface

Fremmed udstyr

Stikforbindelserne på fremmed udstyr kan i høj grad afvige fra stikforbindelserne på et HEIDENHAIN-udstyr.

De er afhængig af udstyr og overførselsmåde. Tag venligst stikforbindelserne fra adapter-blokken i nedenstående tabel.

Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx		
Hun	Han	Hun	Farve	Hun
1	1	1	rød	1
2	2	2	gul	3
3	3	3	hvid	2
4	4	4	brun	6
5	5	5	sort	5
6	6	6	violet	4
7	7	7	grå	8
8	8	8	hvid/grøn	7
9	9	9	grøn	9
Hus	Hus	Hus	Udv. skærm	Hus

Ethernet-interface RJ45-hunstik

Maximal kabellængde:

- Uskærmet: 100 m
- Skærmet: 400 m

Ben	Signal	Beskrivelse
1	TX+	Transmit Data
2	TX–	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	fri	
5	fri	
6	REC–	Receive Data
7	fri	
8	fri	

19.3 Tekniske informationer

Symbolforklaring

- Standard
- Akse-option
- 1 Advanced Function Set 1
- 2 Advanced Function Set 2

Brugerkfunktioner

Kort beskrivelse	■ Grundudførelse: 3 akser plus styret spindel ■ Fjerde NC-akse plus hjælpeakse eller □ 8 yderligere akser eller 7 yderligere akser plus 2. Spindel ■ Digital strøm- og omdrejningstal-regulering
Kort beskrivelse	■ Grundudførelse: 3 akser plus styret spindel □ 1. Ekstra akse for 4 akser plus styret spindel □ 2. Ekstra akse for 5 akser plus styret spindel
Program-indlæsning	I HEIDENHAIN-klartekst-dialog og DIN/ISO
Positionsangivelse	■ Soll-positioner for retlinier og cirkler i retvinklede koordinater eller polarkoordinater ■ Målangivelse absolut eller inkremental ■ Visning og indlæsning i mm eller tommer
Værktøjs-korrekturer	■ Værktøjs-radius i bearbejdningsplanet og værktøjs-længde ■ Radiuskorrigeret kontur indtil 99 blokke forudberegnet (M120) 2 Tredimensional værktøjs-radiuskorrektur for senere ændring af værktøjsdata, uden at programmet skal beregnes påny
Værktøjs-tabeller	Flere værktøjs-tabeller med vilkårligt mange værktøjer
Konstant banehastighed	■ Henført til værktøjs-midtpunktbanen ■ Henført til værktøjsskæret
Paralleldrift	Fremstille et program med grafisk understøttelse, medens et andet program bliver afviklet
3D-Bearbejdning (Advanced Function Set 2)	2 Særlig rykfri bevægelsesføring 2 3D-værktøjs-korrektur med fladenormal-vektorer 2 Ændring af svinghovedstilling med det elektroniske håndhjul under programafviklingen; positionen af værktøjsspidsen forbliver uændret (TCPM = Tool Center Point Management) 2 Hold værktøjet vinkelret på konturen 2 Værktøjs-radiuskorrektur vinkelret på bevægelses- og værktøjsretning
Rundbord-Bearbejdning (Advanced Function Set 1)	1 Programmering af konturer på afviklingen af en cylinder 1 Tilspænding i mm/min
Konturelementer	■ Retlinie ■ Fase ■ Cirkelbane

Brugersfunktioner

	■ Cirkelmidtpunkt ■ Cirkelradius ■ Tangentialt tilsluttende cirkelbane ■ Hjørne-runding
Tilkørsel og frakørsel af konturen	■ Over retlinie: Tangential eller vinkelret ■ Med cirkel
Fri konturprogrammering FK	■ Fri konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk understøttelse for ikke NC-opfyldt målsatte emner
Programspring	■ Underprogrammer ■ Programdel-gentagelse ■ Vilkarligt program som underprogram
Bearbejdningscykler	■ Borecykler for boring, gevindboring med og uden kompenserende patron ■ Firkant- og cirkel-lommer skrubning ■ Borecykler for dydboring, reifning, uddrejning, og undersækning ■ Cykler for fræsning af indv. og udv. gevind ■ Firkant- og cirkel-lommer sletfræse ■ Cykler for nedfræsning af plane og skråtliggende flader ■ Cykler for fræsning af lige og cirkelformede noter ■ Punktmønster på cirkler og linier ■ Konturlomme konturparallelt ■ Konturkæde ■ Cykler for Drejebearbejdning ■ Yderligere kan fabrikantcykler - specielt fremstillede bearbejdningscykler af maskinfabrikanten - blive integreret
Koordinat-omregning	■ Forskydning, drejning, spejling ■ Dim.faktor (aksespecifikt) 1 Svingning af bearbejdningsplanet (Advanced Function Set 1)
Q-parametre Programmering med variable	■ Matematiske funktioner =, +, -, *, /, sin α, cos α, rod udregning ■ Logiske forbindelser (=, ≠, <, >) ■ Parentesregning ■ tan α, arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, absolutværdi af et tal, konstant π, benægte, afskære cifre efter eller før komma ■ Funktioner for cirkelberegning ■ String-parameter
Programmeringshjælp	■ Lommeregner ■ Fuldstændig liste over alle opståede fejlmeldinger ■ Kontextsensitive hjælpe-funktion ved fejlmeldinger ■ Grafisk understøttelse ved programmering af cykler ■ Kommentar-blokke i et NC-program

Brugerfunktioner

Teach In	■	Akt.-positioner bliver overtaget direkte i NC-programmet
Test-grafik Fremstillingsmåder	■	Grafisk simulering af bearbejdningsafviklingen også hvis et andet program bliver afviklet
	■	Set ovenfra / fremstilling i 3 planer / 3D-fremstilling / 3D-linigrafik
	■	Udsnits-forstørrelse
Programmeringsgrafik	■	I driftsarten programmering bliver de indlæste NC-blokke tegnet med (2D-streg-grafik) også når et andet program bliver afviklet
Bearbejdningsgrafik Fremstillingsmåder	■	Grafisk fremstilling af programmet der afvikles set ovenfra / fremstilling i 3 planer / 3D-fremstilling
Bearbejdningstid	■	Beregning af bearbejdningstiden i driftsarten "program-test"
	■	Vise den aktuelle bearbejdningstid i programafviklings-driftsarten
Gentilkørsel til kontur	■	Blokafvikling til en vilkårlig blok i programmet og tilkørsel til den udregnede Soll-position for fortsættelse af bearbejdningen
	■	Afbryde program, forlade kontur og tilkørsel igen
Nulpunkt-tabeller	■	Flere nulpunkt-tabeller for lagring af emnehenførte nulpunkter
Tastsystem-cykler	■	Kalibrere tastsystem
	■	Kompensere emne-skråflader manuelt og automatisk
	■	Fastlægge henføringspunkt manuel og automatisk
	■	Automatisk emne opmåling
	■	Cykler for automatisk værktøjsopmåling
	■	Cykler for automatisk kinematik-opmåling

Tekniske data

Komponenter	■ Betjeningsfelt ■ TFT-farve-fladbilledskærm med softkeys
Programhukommelse	■ Mindst 21 GByte
Indlæsefinhed og måleskridt	■ til 0.1 µm ved lineærakser ■ til 0.01 µm ved lineærakser (med Option #23) ■ til 0,000 1° ved vinkelakser ■ til 0,000 01° ved vinkelakser (med Option #23)
Indlæseområde	■ Maksimum 999 999 999 mm hhv. 999 999 999°
Interpolation	■ Retlinie i 4 akser ■ Cirkel i 2 akser ■ Skruelinie: Overlapning af cirkelbane og retlinie
Blokbearbejdningstid 3D-retlinie uden radiuskorrektur	■ 0.5 ms
Aksestyring	■ Indstillingsfinhed: Signalperiode for positionsmåleudstyret/1024 ■ Cyklustid indstilling: 3 ms ■ Cyklustid omdr.tal-indstilling: 200 µs
Kørselsvej	■ Maximal 100 m (3,937 tommer)
Spindelomdrejningstal	■ Maksimal 100 000 omdr./min (analog omdr.talsollværdi)
Fejl-kompensering	■ Lineære og ikke-lineære aksefejl, vendeslør, vendespids ved cirkelbevægelser, varmeudvidelse ■ Statisk friktion
Datainterface	■ hver et V.24 / RS-232-C max. 115 kBaud ■ Udvidet datainterface med LSV-2-protokol for ekstern betjening af TNC 'en over datainterface med HEIDENHAIN-software TNCremo ■ Ethernet-Schnittstelle 1000 Base-T ■ 5 x USB (1 x Front USB 2.0; 4 x Rückseite USB 3.0)
Omgivelsestemperatur	■ Drift: 5°C til +40°C ■ Lagring: -20°C til +60°C

Tilbehør**Elektroniske håndhjul**

- et HR 410 bærbart håndhjul eller
- et bærbart trådløst håndhjul HR 550 FS med display eller
- et HR 520 bærbart håndhjul med display eller
- et HR 420 bærbart håndhjul med display eller
- et HR 130 indbygnings-håndhjul eller
- indtil tre HR 150 indbygnings-håndhjul via håndhjuls-adapter HRA 110

Tastsystemer

- TS 260: Kontakt 3D-tastsystem med kabeltilslutning
- TS 440: Kontakt 3D-tastsystem med infrarød-overførsel
- TS 444: Batteriløst kontakt 3D-tastsystem med infrarød-overførsel
- TS 640: Kontakt 3D-tastsystem med infrarød-overførsel
- TS 740: Højpræcist kontakt 3D-tastsystem med infrarød-overførsel
- TT 160: Kontakt 3D-Tastsystem for værktøjs-opmåling
- TT 449: Kontakt 3D-Tastsystem for værktøjs-opmåling med infrarød-overførsel

Avanceret Funktion (Option #8)**Udvidede funktioner gruppe 1****Rundbords-bearbejdning:**

- Konturer på afviklingen af en cylinder
- Tilspænding i mm/min

Koordinat-omregning:

Transformerer af bearbejdningsplan

Interpolation:

Cirkel i 3 akser med drejet bearbejdningsplan (rumcirkel)

Avanceret Funktion set 2 (Option #9)**Udvidede funktioner gruppe 2****3D-bearbejdning:**

- Særlig rykfri bevægelsesføring
- 3D-værktøjs-korrektur med fladenormal-vektorer
- Ændring af svinghovedstilling med det elektroniske håndhjul under programafviklingen; positionen af værktøjsspidsen forbliver uændret (TCPM = Tool Center Point Management)
- Hold værktøjet vinkelret på konturen
- Værktøjs-radiuskorrektur vinkelret på bevægelses- og værktøjsretning

Interpolation:

Retlinie i 5 akser (export godkendelsespligtig)

Display Step (Option #23)**måleskridt****Indlæse finhed:**

- Lineær akser indtil 0,01 µm
- Vinkelakser indtil 0,00001°

Tabeller og oversigter

19.3 Tekniske informationer

Dynamic Collision Monitoring – DCM (Option #40)

Dynamisk kollisionsovervågning	■ Maskinfabrikanten definerer objekter der skal overvåges ■ Advarsel i manuel drift ■ Programafbrydelse i automatikdrift ■ Overvågning også af 5-akse-bevægelser

DXF Converter (Option #42)

DXF-Konverter	■ Understøttet DXF-format: AC1009 (AutoCAD R12) ■ Overførsel af kontur og punktmønster ■ Komfortabel henføringspunkt-fastlæggelse ■ Vælg grafisk konturafsnit fra Klartekst-Dialog-program

Adaptive Feed Control – AFC (Option #45)

Adaptiv tilspændingsregulering	■ Konstatning af den virkelige spindelbelastning med et læresnit ■ Definition af grænser, i hvilke den automatiske tilspændingsregulering finder sted ■ Fuldautomatisk tilspændingsregulering ved bearbejdning

KinematicsOpt (Option #48)

Optimering af maskinkinematik	■ Aktiv kinematik sikre/genfremstille ■ Teste aktiv kinematik ■ Optimere aktiv kinematik

Mill-Turning (Option #50)

Fræse-/drejedrift	Funktioner: ■ Skift mellem fræsedrift / drejedrift ■ Konstant snithastighed ■ Skærradiuskompensation ■ Drejecykler

Extended Tool Management (Option #93)

Udvidet værktøjs-styring	Python-baseret

Spindle Synchronism (Option #131)

Spindelsynkronløb	Synkroløb af fræsespindel og drejespindel

Remote Desktop Manager (Option #133)

Fjernbetjening ekstern computer	■ Windows på en separat computer enhed ■ Inkorporeres i brugeroverfladen af TNC

Synchronizing Functions (Option #135)

Synkroniseringsfunktion	Realtids-koblingsfunktion (Real Time Coupling - RTC) Kobling af akser

Cross Talk Compensation – CTC (Option #141)

Kompensation af aksekoblinger	■ Påvisning af dynamisk betinget positionsafvigelse gennem akseacceleration ■ Kompensation af TCP (Tool Center Point)

Position Adaptive Control – PAC (Option #142)

Adaptiv positioneringaregulering

- Tilpasning af Regelparameter i afhængighed af stillingen af aksen i arbejdsrummet
- Tilpasning af Regelparameter i afhængighed af hastigheden eller accelerationen af en akse

Load Adaptive Control – LAC (Option #143)

Adaptiv lastregulering

- Registrerer automatisk emnet masse og friktion kræfter
- Tilpasning af styreparameter i afhængighed af den aktuelle masse af emnet

Active Chatter Control – ACC (Option #145)

Aktiv vibrationsregulering

Fuldautomatisk funktion for vibrationsdæmpning under bearbejdning

Indlæse-formater og enheder for TNC-funktioner

Positioner, koordinater, cirkelradier, faselængder	-99 999.9999 bis +99 999.9999 (5,4: Førkommaspladser, efterkommapladser) [mm]
Værktøjsnummer	0 bis 32 767,9 (5,1)
Værktøjsnavn	32 tegn, ved TOOL CALL skrevet mellem " ". Tilladte specialtegn: #, \$, %, &, -
Delta-værdier for værktøjs-korrekturer	-99,9999 til +99,9999 (2,4) [mm]
Spindelomdr.tal	0 til 99 999,999 (5,3) [omdr./min]
Tilspænding	0 til 99 999,999 (5,3) [mm/min] eller [mm/tand] eller [mm/omdr.]
Dvæletid i cyklus 9	0 til 3 600,000 (4,3) [s]
Gevindstigning i diverse cykler	-9.9999 til +9.9999 (2,4) [mm]
Vinkel for spindel-orientering	0 til 360.0000 (3,4) [°]
Vinkel for polar-koordinater, rotation, transformere planer	-360.0000 til 360.0000 (3,4) [°]
Polarkoordinat-vinkel for skruelinie-interpolation (CP)	-5 400.0000 til 5 400.0000 (4,4) [°]
Nulpunkt-numre i cyklus 7	0 til 2,999 (4,0)
Dim.faktor i cyklus 11 og 26	0.000001 til 99.999999 (2,6)
Hjælpe-funktioner M	0 bis 999 (4,0)
Q-parameter-numre	0 til 1999 (4,0)
Q-parameter værdier	-99 999.9999 bis +99 999.9999 (9,6)
Normalvektorerne N og T ved 3D-korrektur	-9.99999999 bis +9.99999999 (1,8)
Mærker (LBL) for program-spring	0 bis 999 (5,0)
Mærker (LBL) for program-spring	Vilkårlig tekst-string mellem anførselstegn (" ")
Antal programdel-gentagelser REP	1 til 65,534 (5,0)
Fejl-nummer ved Q-parameter-funktion FN14	0 bis 1 199 (4,0)

19.4 Oversigtstabeller

Bearbejdningscykler

Cyklus-nummer	Cyklus-betegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
7	Nulpunkt-forskydning	■	
8	Spejling	■	
9	Dvæletid	■	
10	Drejning	■	
11	Dim.faktor	■	
12	Program-kald	■	
13	Spindel-orientering	■	
14	Konturdefinition	■	
19	Transformation af bearbejdningsplan	■	
20	Kontur-data SL II	■	
21	Forboring SL II		■
22	Rømme SL II		■
23	Sletfræs dybde SL II		■
24	Sletfræs side SL II		■
25	Konturkæde		■
26	Dim.faktor aksespecifik	■	
27	Cylinder-flade		■
28	Cylinder-flade notfræsning		■
29	Cylinder-flade trin		■
39	CYLINDER-FLADE KONTUR		■
32	Tolerance	■	
200	Boring		■
201	Reifning		■
202	Uddrejning		■
203	Universal-boring		■
204	Undersækning bagfra		■
205	Universal-dybdeboring		■
206	Gevindboring med kompenserende patron, ny		■
207	Gevindboring uden kompenserende patron, ny		■
208	Borefræsning		■
209	Gevindboring med spånbrud		■
220	Punktmønster på cirkel	■	
221	Punktmønster på linier	■	
225	Gravering		■
230	Planfræsning		■

Tabeller og oversigter

19.4 Oversigtstabeller

Cyklus-nummer	Cyklus-betegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
231	Skråflade		■
232	Planfræsning		■
233	Planfræse (Bearbejdningsretning valgbare, vær opmærksom på sideflader)		■
240	Centrering		■
241	Enskærs-dybdeboring		■
247	Henføringspunkt fastlæggelse	■	
251	Firkantlomme komplet bearbejdning		■
252	Rund lomme komplet bearbejdning		■
253	Notfræsning		■
254	Rund not		■
256	Firkantlomme komplet bearbejdning		■
257	Rund tap komplet bearbejdning		■
262	Gevindfræsning		■
263	Undersæknings-gevindfræsning		■
264	Borgevindfræsning		■
265	Helix-borgevindfræsning		■
267	Udv. gevindfræsning		■
275	Konturnot Trochoidal		■

Hjælpe-funktioner

M	Virkemåde	Virkning på blok -	Start	Ende	Side
M0	Programafvikling STOP/spindel STOP/kølemiddel UDE			■	365
M1	Valgfrit programafviklings STOP/spindel STOP/kølemiddel UD			■	607
M2	Programafvikling STOP/spindel STOP/kølemiddel UDE/evt. Slet status-visning (afhængig af maskin-parameter)/tilbagespring til blok 1			■	365
M3	Spindel INDE i medurs	■			365
M4	Spindel INDE i modurs	■			
M5	Spindel HOLD			■	
M6	Værktøjsveksel/programafviklings STOP (afhængig af maskin-parameter)/spindel STOP			■	365
M8	Kølemiddel INDE	■			365
M9	kølemiddel UDE			■	
M13	Spindel INDE i medurs /kølemiddel INDE	■			365
M14	Spindel INDE i modurs/kølemiddel inde	■			
M30	Samme funktion som M2			■	365
M89	Fri hjælpe-funktion eller Cyklus-kald, modal virksom (afhængig af maskin-parameter)	■		■	Cykel-håndbog
M91	I en positioneringsblok: Koordinater henfører sig til maskin-nulpunktet	■			366
M92	I positioneringsblok: Koordinater henfører sig til en af maskinfabrikanten defineret position, f.eks. til værktøjsveksel-positionen	■			366

Oversigtstabeller 19.4

M	Virkemåde	Virkning på blok -	Start	Ende	Side
M94	Reducere visning af drejeakse til en værdi under 360°	■			457
M97	Bearbejdning af små konturtrin			■	369
M98	Fuldstændig bearbejdning af åbne konturer			■	370
M99	Blokvis Cykluskald			■	Cykel-håndbog
M101	Automatisk værktøjsveksel med tvillingværktøj, nulstilles ved udløbet brugstid			■	185
M102	M101			■	
M107	Nulstil Fejlmelding ved tvillingværktøjer med undertrykkelse af sletspån			■	185
M108	M107			■	
M109	Konstant banehastighed ved værktøjs-skær (tilspænding øges eller reduceres)	■			372
M110	Konstant banehastighed ved værktøjs-skær (kun tilspændings-reducering)	■			
M111	M109/M110 nulsættes			■	
M116	Tilspænding ved drejeakser i mm/min	■			455
M117	M116 nulsættes			■	
M118	Overlejlre håndhjul-positionering under programafviklingen	■			375
M120	Forudberegning af radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD)	■			373
M126	Drejeakse vejoptimeret kørsel	■			456
M127	M126 nulsættes			■	
M128	Position af værktøjsspids ved positionering af svingakser bibeholdes (TCPM)	■			458
M129	M128 nulsættes			■	
M130	I positioneringsblok: Punkter henfører sig til det utransformerede koordinatsystem	■			368
M138	Valg af svingakse	■			461
M140	Tilbage kørsel fra konturen i værktøjsakse-retning	■			377
M143	Slette grunddrejning	■			379
M144	Hensyntagen til maskin-kinematik i Akt.-/SOLL-positioner ved blokenden	■			462
M145	M144 nulsættes			■	
M141	Undertrykke tastsystem-overvågning	■			379
M148	Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop	■			380
M149	M148 nulsættes			■	

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Tekniske-data

Funktion	TNC 640	iTNC 530
akser	Maksimal 18	Maksimal 18
Indlæsefinhed og måleskridt:		
■ Lineærakser	■ 0,1µm, 0,01 µm med option 23	■ 0.1 µm
■ Drejeakse	■ 0,001°, 0,00001° med Option #23	■ 0,0001°
Styrekredse for højfrekvens-spindel og torque- / lineærmotorer	Med Option #49	Med Option #49
Display	19 tomme-TFT-farve fladbilledskærm eller	19 tomme-TFT-farve-Fladbilledskærm eller 15,1
Hukommelses-medium for NC-, PLC-programmer og system-filer	Harddisk eller Solid State SSDR	Harddisk eller Solid State SSDR
Program-hukommelse for NC-programmer	>21 GByte	>21 GByte
Blokbehandlingstid	0.5 ms	0.5 ms
Driftssystem HeROS	Ja	Ja
Interpolation:		
■ Retlinie	■ 5 akser	■ 5 akser
■ Cirkel	■ 3 akser	■ 3 akser
■ Skruelinie	■ Ja	■ Ja
■ Spline	■ Nej	■ Ja med Option #9
Hardware	Modular i Kabinet	Modular i fordelingsskab

Sammenligning: Datainterface

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Gigabit-Ethernet 1000BaseT	X	X
Serielt interface RS-232-C	X	X
Serielt interface RS-422	-	X
USB-interface	X	X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Sammenligning: Tilbehør

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Elektroniske håndhjul		
■ HR 410	■ X	■ X
■ HR 420	■ X	■ X
■ HR 520/530/550	■ X	■ X
■ HR 130	■ X	■ X
■ HR 150 med HRA 110	■ X	■ X
Tastsystemer		
■ TS 220	■ X	■ X
■ TS 440	■ X	■ X
■ TS 444	■ X	■ X
■ TS 449 / TT 449	■ X	■ X
■ TS 640	■ X	■ X
■ TS 740	■ X	■ X
■ TT 130 / TT 140	■ X	■ X
Industri-PC IPC 61xx	–	X

Sammenligning: PC-software

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Programmeringsplads-software	Disponibel	Disponibel
TNCremoNT for dataoverførsel med TNCbackup for datasikring	Disponibel	Disponibel
TNCremoPlus Dataoverførsels-software med Live Screen	Disponibel	Disponibel
RemoTools SDK 1.2: Funktionsbibliotek for udvikling af egne anvendelser for kommunikation med HEIDENHAIN-styringer	Begrænset disponibel	Disponibel
virtualTNC: Styringskomponenter for virtuelle maskiner	Ikke disponibel	Disponibel
ConfigDesign: Software for konfiguration af styringen	Disponibel	Ikke disponibel
TeleService: Software for fjerndiagnose og service	Disponibel	Disponibel

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Maskinspecifikke funktioner

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Kørselsområdeomskiftning	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed
Centraldrev (1 motor til flere maskinakser)	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed
C-akse-drift (spindelmotor driver rundakse)	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed
Automatisk fræsehoved veksler	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed
Understøttelse af vinkelhoveder	Funktion ikke til rådighed	Funktion til rådighed
Værktøjs-identifikation Balluf	Funktion til rådighed (med python)	Funktion til rådighed
Styring af flere værktøjs-magasiner	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed
Udvidet værktøjs-styring med python	Funktion til rådighed	Funktion til rådighed

Sammenlign: Brugerfunktioner

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Program-indlæsning		
■ I HEIDENHAIN-klartext dialog	■ X	■ X
■ I DIN/ISO	■ X	■ X
■ Med smarT.NC	■ –	■ X
■ Med ASCII-Editor	■ X, kan editeres direkte	■ X, kan editeres efter omdannelse
Positionsangivelse		
■ Soll-position for retlinier og cirkel i retvinklede koordinater	■ X	■ X
■ Soll-position for retlinier og cirkel i polare koordinater	■ X	■ X
■ Målangivelse absolut eller inkremental	■ X	■ X
■ Visning og indlæsning i mm eller tommer	■ X	■ X
■ Fastlæg sidste værktøjs-position som pol (tom CC-blok)	■ X (fejlmelding, når pol-overtagelse ikke er entydig)	■ X
■ Flade-normalvektorer (LN)	■ X	■ X
■ Spline-blokke (SPL)	■ –	■ X, med option #9

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Værktøjskorrektur		
■ I bearbejdningsplanet og værktøjs-længde	■ X	■ X
■ Radiuskorrigeret kontur indtil 99 blokke forudberegnet	■ X	■ X
■ Tredimensionel værktøjsradius korrektur	■ X, med option #9	■ X, med option #9
Værktøjstabel		
■ Gemme værktøjsdata centralt	■ X	■ X
■ Flere værktøjs-tabeller med vilkårligt mange værktøjer	■ X	■ X
■ Styre værktøjs-typer fleksibelt	■ X	■ –
■ Filtret visning af valgbare værktøjer	■ X	■ –
■ Sorteringsfunktioner	■ X	■ –
■ Kolonnenavn	■ Delvis med _	■ Delvis med -
■ Kopieringsfunktion: Direkte overskrivning af værktøjsdata	■ X	■ X
■ Formularbillede	■ Omskifte billedskærms-opdeling pr. taste	■ Omskiftning pr. softkey
■ Udskiftning af værktøjs-tabel mellem TNC 640 og iTNC 530	■ X	■ Ikke mulig
Tastsystem-tabel for styring af forskellige 3D-tastsystemer	X	–
Fremstille værktøjsindsatsfil, kontrollér om til rådighed	X	X
Skæredata-beregning: Automatisk beregning af spindel-omdr.tal og tilspænding	Enkel skæredataberegner	Grundlag af lagret Teknologi-Tabeller
Definere vilkårlige tabeller	■ Frit definerbare tabeller (.TAB- filer) ■ Læse og skrive med FN-funktioner ■ Definerbar med konfig-data ■ Tabelnavnet skal begynde med et bogstav ■ Læse og skrive med SQL-funktioner	■ Frit definerbare tabeller (.TAB- filer) ■ Læse og skrive med FN-funktioner

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Konstant banehastighed på værktøjs-midtpunktsbanen eller på henført til værktøjsskæret	X	X
Paralleldrift fremstille et program, medens et andet program bliver afviklet	X	X
Programmering af tællerakser	X	X
Transformere bearbejdningsplan (cyklus 19, PLANE-funktion)	X, option #8	X, option #8
Rundbords-bearbejdning:		
■ Programmering af konturer på afviklingen af en cylinder		
■ Cylinder-overflade (cyklus 27)	■ X, option #8	■ X, option #8
■ Cylinder-overflade not (cyklus 28)	■ X, option #8	■ X, option #8
■ Cylinder-overflade trin (cyklus 29)	■ X, option #8	■ X, option #8
■ Cylinder-overflade udv.kontur (cyklus 39)	■ X, option #8	■ X, option #8
■ Tilspænding i mm/min eller omdr./min)	■ X, option #8	■ X, option #8
Kørsel i værktøjs-akseretning		
■ Manuel drift (3D-ROT-menu)	■ X	■ X, FCL2-funktion
■ Under programafbrydelse	■ X	■ X
■ Håndhjulsoverlejret	■ X	■ X, option #44
Tilkørsel og frakørsel af konturen med en retlinie eller cirkel	X	X
Tilspændingsindlæsning:		
■ F (mm/min), ilgang FMAX	■ X	■ X
■ FU (omdrejningstilspænding mm/omdr.)	■ X	■ X
■ FZ (tandtilspænding)	■ X	■ X
■ FT (tiden i sekunder for vejen)	■ –	■ X
■ FMAXT (med aktiv ilgang-poti: Tiden i sekunder for vejen)	■ –	■ X
Fri konturprogrammering FK		
■ Programmere ikke NC-korrekt målsat emne	■ X	■ X
■ Konvertering af FK-program efter klartext-dialog	■ –	■ X
Programspring:		
■ Maksimalt antal labelnumre	■ 9999	■ 1000
■ Underprogrammer	■ X	■ X
■ Indlejringsdybde ved underprogrammer	■ 20	■ 6
■ Programdel-gentagelser	■ X	■ X
■ Vilkårligt program som underprogram	■ X	■ X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Q-parameter-programmering:		
■ Matematiske standard-funktioner	■ X	■ X
■ Formelindlæsning	■ X	■ X
■ String-forarbejdning	■ X	■ X
■ Lokale Q-parametre QL	■ X	■ X
■ Remanente Q-parametre QR	■ X	■ X
■ Ændre parametre ved program-afbrydelse	■ X	■ X
■ FN15:PRINT	■ –	■ X
■ FN25:PRESET	■ –	■ X
■ FN26:TABOPEN	■ X	■ X
■ FN27:TABWRITE	■ X	■ X
■ FN28:TABREAD	■ X	■ X
■ FN29: PLC LIST	■ X	■ –
■ FN31: RANGE SELECT	■ –	■ X
■ FN32: PLC PRESET	■ –	■ X
■ FN37:EXPORT	■ X	■ –
■ FN38: SEND	■ X	■ X
■ Med FN16 gemme fil eksternt	■ X	■ X
■ FN16 -formateringer: venstreplan, højreplan, stringlængde	■ X	■ X
■ Skrive med FN16 i LOG-File	■ X	■ –
■ Vise parameterindhold i det yderligere status-display	■ X	■ –
■ Vise parameterindhold ved programmering (Q-INFO)	■ X	■ X
■ SQL -funktioner for læsning og skrivning af tabeller	■ X	■ –

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Grafik-understøttelse		
■ Programmeringsgrafik 2D	■ X	■ X
■ REDRAW-funktion	■ –	■ X
■ Vis gitterlinier som baggrund	■ X	■ –
■ 3D-liniegrafik	■ X	■ X
■ Test-grafik (set ovenfra, fremstilling i 3 planer, 3D-fremstilling)	■ X	■ X
■ Højopløsende fremstilling	■ X	■ X
■ Vise værktøj	■ X	■ X
■ Indstil simuleringshastighed	■ X	■ X
■ Koordinater ved snitlinie 3 planer	■ –	■ X
■ Udvidede zoom-funktioner (musebetjening)	■ X	■ X
■ Vis rammer for råemne	■ X	■ X
■ Fremstilling af dybdeværdi i set ovenfra med mouseover	■ –	■ X
■ Standse program-test målrettet (STOP VED N)	■ –	■ X
■ Tilgodese Værktøjsvekslermakro	■ –	■ X
■ Bearbejdnings-grafik (set ovenfra, fremstilling i 3 planer, 3D-fremstilling)	■ X	■ X
■ Højopløsende fremstilling	■ X	■ X
Nulpunkt-tabeller: Gemme emnehenførte nulpunkter	X	X
Preset-tabel: Styre henføringspunkter	X	X
Palette-styring		
■ Understøttelse af palettefiler	■ X	■ X
■ Værktøjsorienteret bearbejdning	■ –	■ X
■ Palette-preset-tabel: Styre henføringspunkter for paletter	■ –	■ X
Gentilkørsel til kontur		
■ Med blokfremløb	■ X	■ X
■ Efter programafbrydelse	■ X	■ X
Autostart-funktion	X	X
Teach-In overtage Akt.-positioner i et NC-program	X	X
Udvidet filstyring		
■ Anlægge flere biblioteker og underbiblioteker	■ X	■ X
■ Sorteringsfunktioner	■ X	■ X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
■ Musebetjening	■ X	■ X
■ Vælg målbibliotek pr. softkey.	■ X	■ X
Programmeringshjælp:		
■ Hjælpebilleder ved cyklus-programmering	■ X	■ X
■ Animerede hjælpebilleder ved valg af PLANE/PATTERN DEF -funktion	■ –	■ X
■ Hjælpebilleder ved PLANE/PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Kontekstsensitive hjælpe-funktion ved fejlmeldinger	■ X	■ X
■ TNCguide , browserbaseret hjælpesystem	■ X	■ X
■ Kontekstsensitivt kald af hjælpesystemet	■ X	■ X
■ Lommeregner	■ X (videnskabelig)	■ X (standard)
■ Kommentarblokke i et NC-program	■ X	■ X
■ Struktureringsblokke i et NC-program	■ X	■ X
■ Struktureringsbillede i program-test	■ –	■ X
Dynamisk kollisionsovervågning DCM:		
■ Kollisionsovervågning i automatikdrift	■ X, option #40	■ X, option #40
■ Kollisionsovervågning i manuel drift	■ X, option #40	■ X, option #40
■ Grafisk fremstilling af det definerede kollisionslegeme	■ X, option #40	■ X, option #40
■ Kollisionstest i program-test	■ –	■ X, option #40
■ Spændejernsovervågning	■ –	■ X, option #40
■ Værktøjsholder-styring	■ –	■ X, option #40
CAM-understøttelse:		
■ Overtage konturer fra DXF-data	■ X, option #42	■ X, option #42
■ Overtage bearbejdningspositioner fra DXF-data	■ X, option #42	■ X, option #42
■ Offline-filter for CAM-filer	■ –	■ X
■ Strech-filter	■ X	■ –
MOD-funktioner:		
■ Bruger-parametre	■ Konfig-data	■ Nummerstruktur
■ OEM-hjælpefiler med servicefunktioner	■ –	■ X
■ Datamedietest	■ –	■ X
■ Indlæsning af service-pakker	■ –	■ X
■ Indstilling af systemtid	■ X	■ X
■ Fastlægge akser for Akt.-positions-overtagelse	■ –	■ X
■ Fastlægge kørselsområdegrænser	■ X	■ X
■ Spærre ekstern adgang	■ X	■ X
■ Omskifte kinematik	■ X	■ X
Kalde bearbejdningscykler:		

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
■ Med M99 eller M89	■ X	■ X
■ Med CYCL CALL :	■ X	■ X
■ Med CYCL CALL PAT :	■ X	■ X
■ Med CYCL CALL POS :	■ X	■ X
Specialfunktioner:		
■ Fremstille et baglæns-program	■ –	■ X
■ Nulpunkt-forskydning med TRANS DATUM	■ X	■ X
■ Adaptiv tilspændingsregulering AFC	■ X, option #45	■ X, option #45
■ Definere cyklusparametre globalt: GLOBAL DEF	■ X	■ X
■ Mønsterdefinition med PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Definition og afvikling af punkt-tabeller	■ X	■ X
■ Simple konturformel CONTOUR DEF	■ X	■ X
Storudformningsfunktioner:		
■ Globale programindstillinger GS	■ –	■ X, option #44
■ Udvidet M128: FUNCTION TPCM	■ X	■ X
Statusdisplay:		
■ Positioner, spindelomdr.tal, tilspænding	■ X	■ X
■ Større fremstilling af positions-visning, manuel drift	■ X	■ X
■ Yderligere status-visning, formularvisning	■ X	■ X
■ Visning af håndhjuls-veje ved bearbejdning med håndhjuls-overvejring	■ X	■ X
■ Visning af restvejene i transformeret system	■ –	■ X
■ Dynamisk visning af Q-parameter-indhold, definerbare nummernkredse	■ X	■ –
■ OEM specifikke yderligere status-display via Python	■ X	■ X
■ Grafisk visning af restkøretid	■ –	■ X
Individuelle farveindstillinger af bruger-overfladen	–	X

Sammenligning: Cykler

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
1, Dybdeboring	X	X
2, Gevindboring	X	X
3, Notfræsning	X	X
4, Lomme fræsning	X	X
5 Cirkulær lomme	X	X
6, Udskrubning (SL I) anbefales: SL II, Zyklus 22)	–	X
7, Nulpunkt-forskydning	X	X
8, Spejling	X	X
9, Dvæletid	X	X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
10, Drejning	X	X
11, Dim.faktor	X	X
12, Program-kald	X	X
13, Spindel-orientering	X	X
14, Konturdefinition	X	X
15, Udskrubning (SL I) anbefales: SL II, Zyklus 21)	–	X
16, Udskrubning (SL I) anbefales: SL II, Zyklus 24)	–	X
17, Gevindboring GS	X	X
18, Gevindskæring	X	X
19, Bearbejdningsplan	X, option #8	X, option #8
20, Kontur-data	X	X
21, Forboring	X	X
22, Udskrubning	X	X
23, Sletfræse dybde	X	X
24, Sletfræse side	X	X
25, Konturkæde	X	X
26, Dim.aktor aksespecifik	X	X
27, Cylinder-overflade	X, option #8	X, option #8
28, Cylinder-overflade	X, option #8	X, option #8
29, Cylinder-overflade trin	X, option #8	X, option #8
30, Afvikle 3D-data	–	X
32, Tolerance med HSC-mode og TA	X	X
39, Cylinder-overflade udvendig kontur	X, option #8	X, option #8
200, Boring	X	X
201, Reifning	X	X
202, Uddrejning	X	X
203, Universal-boring	X	X
204, Undersækning bagfra	X	X
205, Universal-dybdeboring	X	X
206 Gevindboring med kompenserende patron	X	X
207, Gevindboring uden kompenserende patron	X	X
208, Borefræsning	X	X
209, Gewv-boring spånbr.	X	X
210, Not pendlende	X	X
211, Rund not	X	X
212, Sletfræse firkantet lomme	X	X
213, Sletfræse firkantet tap	X	X
214, Sletfræse cirkulær lomme	X	X
215, Sletfræse cirkulær tap	X	X

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
220, Punktmønster cirkel	X	X
221, Punktmønster linier	X	X
225, graving	X	X
230, Nedfræsning	X	X
231, Skrå flade	X	X
232, Planfræsning	X	X
233, Planfræsning ny	X	–
239, bestem læsning	X, Option #143	–
240, Centrering	X	X
241, kanonbor-dybdeboring	X	X
247, Henf.punkt fastl.	X	X
251, Firkantlomme kompl.	X	X
252, Cirkulær lomme kompl.	X	X
253, Not komplet	X	X
254, Cirkulær not komplet	X	X
256, Firkanttap kompl.	X	X
257, rund tap kompl.	X	X
262, Gevindfræsning	X	X
263, Undersænk.gev.fræsning	X	X
264, Borgevindfræsning	X	X
265, Helix-borgevindfr.	X	X
267, Udv.gevindfræsning	X	X
270, konturkæde-data for indstilling af forholdene fra cyklus 25	X	X
275, virvelfræsning	X	X
276, konturmål 3D	–	X
290, Interpolationsdrejning	–	X, option #96
291, Interpolationsdreje kobling	X, option #96	–
292, Interpolationsdreje Kontur	X, option #96	–
800, Tilpas drejesystem	X	–
801, Reset drejesystem	X	–
810, Drejekontur på langs	X	–
811, Dreje afsnit på langs	X	–
812, Afsats på langs udvidet	X	–
813, Dreje indstik på langs	X	–
814, Dreje indstik på langs udvidet	X	–
815, Dreje konturparallel	X	–
820, Dreje Konturplan	X	–
821, Dreje afsnit plan	X	–
822, Dreje afsnit plan udvidet	X	–

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
823, Dreje indstik plan	X	–
824, Dreje indstik plan udvidet	X	–
830, gevind konturparallel	X	–
831, gevind langs	X	–
832, gevind udvidet	X	–
840, Stikdrejning kontur radial	X	–
841, Stikdrejning kontur radial	X	–
842, Stikdrejning udvidet radial	X	–
850, Stikdrejning kontur axial	X	–
851, Stikdrejning enkelt axialt	X	–
852, Stikdrejning udvidet axialt	X	–
860, Stikdrejning kontur radial	X	–
861, Stikning radial	X	–
862, Stikning udvidet radial	X	–
870, Stikning kontur axial	X	–
871, Stikning axial	X	–
872, Stikning axialt udvidet	X	–
880, Gear snekkefræser	X, option #131	–
892, Kontroller balance	X	–

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenlign: Hjælpefunktion

M	Virkemåde	TNC 640	iTNC 530
M00	Programafvikling STOP /spindel STOP/kølemiddel UDE	X	X
M01	Valgfri programafviklings STOP	X	X
M02	Programafvikling STOP/spindel STOP/kølemiddel UDE/evt. Slet status-visning (afhængig af maskin-parameter)/tilbagespring til blok 1	X	X
M03 M04 M05	Spindel INDE i medurs Spindel INDE i modurs Spindel HOLD	X	X
M06	Værktøjsveksel/programafvikling STOP (maskin afhængig funktion)/spindel STOP	X	X
M08 M09	Kølemiddel INDE kølemiddel UDE	X	X
M13 M14	Spindel INDE i medurs /kølemiddel INDE Spindel INDE i modurs/kølemiddel inde	X	X
M30	Samme funktion som M02	X	X
M89	Fri hjælpe-funktion eller Cyklus-kald, modal virksom (afhængig af maskin-parameter)	X	X
M90	Konstant banehastighed på hjørner (ved TNC 640 ikke anbefalet)	–	X
M91	I en positioneringsblok: Koordinater henfører sig til maskin-nulpunktet	X	X
M92	I positioneringsblok: Koordinater henfører sig til en af maskinfabrikanten defineret position, f.eks. til værktøjsveksel-positionen	X	X
M94	Reducere visning af drejeakse til en værdi under 360°	X	X
M97	Bearbejdning af små konturtrin	X	X
M98	Fuldstændig bearbejdning af åbne konturhjørner	X	X
M99	Blokvis Cykluskald	X	X
M101 M102	Automatisk værktøjsveksel med tvillingværktøj, nulstilles ved udløbet brugstid M101 nulsættes	X	X
M103	Tilspænding ved indstikning reduceres med faktor F (procentuel værdi)	X	X
M104	Aktivere sidst fastlagte henf.punkt igen	– (anbefalet: Cyklus 247)	X
M105 M106	Gennemføre bearbejdning med anden k_v -faktor Gennemfør Bearbejdning med første k_v -Faktor	–	X
M107 M108	Nulstil Fejlmelding ved tvillingværktøjer med undertrykkelse af sletspån M107	X	X
M109 M110 M111	Konstant værktøjshastighed ved værktøjs-skær (tilspænding øges eller reduceres) Konstant banehastighed ved værktøjs-skær (kun tilspændings-reducering) M109/M110 nulsættes	X	X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

M	Virkemåde	TNC 640	iTNC 530
M112 M113	Indføje konturovergange mellem vilkårlige konturovergange M112 nulsættes	– (anbefalet: Cyklus 32)	X
M114 M115	Automatisk korrektur af maskingeometri ved arbejde med svingakser M114 nulsættes	– (anbefalet: M128, TCPM)	X, option #8
M116 M117	Tilspænding ved rundbord i mm/min M116 nulsættes	X, option #8	X, option #8
M118	Overlejlre håndhjul-positionering under programafviklingen	X	X
M120	Forudberegning af radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD)	X	X
M124	Konturfilter	- (muligt via bruger- parametre)	X
M126 M127	Drejeakse vejoptimeret kørsel M126 nulsættes	X	X
M128 M129	Position af værktøjsspids ved positionering af svingakser bibeholdes (TCPM) M128 nulsættes	X, option #9	X, option #9
M130	I positioneringsblok: Punkter henfører sig til det utransformerede koordinatsystem	X	X
M134 M135	Præc.stop ved ikke tangentielle overgange ved positioneringer med rundakser M134 nulsættes	–	X
M136 M137	Tilspænding F i millimeter pr. spindel-omdrejning M136 nulsættes	X	X
M138	Valg af svingakse	X	X
M140	Tilbage kørsel fra konturen i værktøjsakse-retning	X	X
M141	Undertrykke tastsystem-overvågning	X	X
M142	Slette modale programinformationer	–	X
M143	Slette grunddrejning	X	X
M144 M145	Hensyntagen til maskinkinematik i AKT./SOLL-positioner ved blokende M144 nulsættes	X, option #9	X, option #9
M148 M149	Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop M148 nulsættes	X	X
M150	Undertrykke endekontaktmelding	- (muligt via FN 17)	X
M197	Hjørne-runding	X	–
M200 -M204	Laserskæringsfunktioner	–	X

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Tastsystem-cykler i driftsart manuel og el. håndhjul

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
Tastsystem-tabel for styring af 3D-tastsystemer	X	–
Kalibrering af virksom længde	X	X
Kalibrering af virksom radius	X	X
Fremskaffe en grunddrejning med en retlinie	X	X
Henføringspunkt-fastlæggelse i en valgbar akse	X	X
Fastlæg hjørne som henf.punkt	X	X
Fastlæg cirkelmidtpunkt som henføringspunkt	X	X
Fastlæg midteraksen som henføringspunkt	X	X
Fremskaffelse af en grunddrjning med to borer/runde tappe	X	X
Fastlæg henføringspunkt med fire borer/runde tappe	X	X
Fastlægge cirkelcentrum med tre borer/tappe	X	X
Understøttelse af mekanisk tastsystem ved manuel overtagelse af den aktuelle position	Pr. softkey	Pr. hardkey
Skrive måleværdier i preset-tabel	X	X
Skrive måleværdier i en nulpunkt-tabel	X	X

Sammenligning: Tastsystem-cykler for automatisk emne-kontrol

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
0, Henføringsplan	X	X
1, Henføringspunkt polar	X	X
2, TS kalibrere	–	X
3, Måle	X	X
4, måle 3D	X	X
9, TS kalibrere længde	–	X
30, TT kalibrere	X	X
31, Opmåling af værktøjs-længde	X	X
32, Opmåling af værktøjs-radius	X	X
33, Opmåling af værktøjs-længde og -radius	X	X
400, Grunddrejning	X	X
401, Grunddrejning over to borer	X	X
402, Grunddrejning over to tappen	X	X
403, Kompensere en grunddrejning over en drejeakse	X	X
404, Fastlægge grunddrejning	X	X
405, Oprette skæv flade for et emne med C-aksen	X	X
408, henføringspunkt midt i not	X	X
409, henføringspunkt midt i trin	X	X

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Cyklus	TNC 640	iTNC 530
410, Henføringsspunkt indv. firkant	X	X
411, Henføringsspunkt udv. firkant	X	X
412, Henføringsspunkt indv. cirkel	X	X
413, Henføringsspunkt udv. cirkel	X	X
414, Henføringsspunkt udv. hjørne	X	X
415, Henføringsspunkt indv. hjørne	X	X
416, Henføringsspunkt hulkreds-midte	X	X
417, Henføringsspunkt tastsystem-akse	X	X
418, Henføringsspunkt i midten af 4 boringer	X	X
419, Henføringsspunkt enkelt akse	X	X
420, Måle vinkel	X	X
421, Måle boring	X	X
422, Måle udv. cirkel	X	X
423, Måling af firkant indv.	X	X
424, Måling af firkant udv.	X	X
425, Måling bredde indv.	X	X
426, Måling trin udv.	X	X
427, Uddrejning	X	X
430, Måling hulkreds	X	X
431, Måling plan	X	X
440, Måle akseforskydning	–	X
441, Hurtig tastning (ved TNC 640 delvis muligt via Tastesystem-Tabel)	–	X
450, sikre kinematik	X, option #48	X, option #48
451, opmåle kinematik	X, option #48	X, option #48
452, Preset-kompensation	X, option #48	X, option #48
460, TS kalibrer på kugle	X	X
461, TS kalibrere længde	X	X
462, Kalibrering i ring	X	X
463, Kalibreres på tappen	X	X
480, TT kalibrere	X	X
481, Måle/kontrollere værktøjs-længde	X	X
482, måle/kontrollere værktøjs-radius	X	X
483, måle/kontrollere værktøjs-længde og -radius	X	X
484, Kalibrere infrarød-TT	X	X

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Forskelle ved programmering

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Driftsartskift, når en blok netop bliver editert	Tilladt	Tilladt
Fil handling:		
■ Funktion gem fil	■ Disponibel	■ Disponibel
■ Funktion gem fil som	■ Disponibel	■ Disponibel
■ Forkaste ændringer	■ Disponibel	■ Disponibel
Filstyring:		
■ Musebetjening	■ Disponibel	■ Disponibel
■ Sorteringsfunktioner	■ Disponibel	■ Disponibel
■ Indlæsning af navn	■ Åbnet overblændingsvindue Vælg fil	■ Synkroniseret cursor
■ Understøttelse af Shortcuts	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Favorit-styring	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Konfigurere kolonnebillede	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Ordning af softkeys	■ Lidt forskellig	■ Lidt forskellig
Udblænde funktion blok	Disponibel	Disponibel
Vælge værktøj fra tabel	Valget sker med Split-Screen-menu	Valget sker i et overblændingsvindue
Programmering af specialfunktioner med tasten SPEC FCT	Softkey-liste bliver åbnet ved tryk på tasten som undermenu. Forlade undermenen: Tryk på tasten SPEC FCT , TNC'en viser igen den sidst aktive liste	Softkey-liste bliver ved tryk på tasten vedhængt som sidste liste. Forlade menuen: Tryk på tasten SPEC FCT , TNC'en viser igen den sidst aktive liste
Programmering af til- og frakørselsbevægelser med tasten APPR DEP	Softkey-liste bliver åbnet ved tryk på tasten som undermenu. Forlade undermenen: Tryk på tasten APPR DEP , TNC'en viser igen den sidst aktive liste	Softkey-liste bliver ved tryk på tasten vedhængt som sidste liste. Forlade menuen: Tryk på tasten APPR DEP , TNC'en viser igen den sidst aktive liste
Tryk hardkey'en END med aktive menu CYCLE DEF og TOUCH PROBE	Afslutter editeringsforløb og kalder fil-styringen	Afslutter den pågældende menu
Kald af fil-styring ved aktiv menu CYCLE DEF og TOUCH PROBE	Afslutter editeringsforløb og kalder fil-styringen. Den pågældende softkey-liste bliver valgt, når fil-styring bliver afsluttet	Fejlmelding Taste uden funktion
Kald af fil-styring ved aktiv menuer CYCL CALL , SPEC FCT , PGM CALL og APPR/DEP	Afslutter editeringsforløb og kalder fil-styringen. Den pågældende softkey-liste bliver valgt, når fil-styring bliver afsluttet	Afslutter editeringsforløb og kalder fil-styringen. Den pågældende softkey-liste bliver valgt, når fil-styring bliver afsluttet

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Nulpunkt-tabel:		
■ Sorteringsfunktion efter værdier indenfor en akse	■ Disponibel	■ Ikke disponibel
■ Tilbagestilte tabel	■ Disponibel	■ Ikke disponibel
■ Udblænde akser der ikke er tilstede	■ Disponibel	■ Disponibel
■ Omskift billedet liste/formular	■ Omskiftning med Split-Screen-taste	■ Omskiftning med skifte-softkey
■ Indføj enkelte linier	■ Tilladt overalt, ny-nummerering efter forespørgsel mulig. Tom linie bliver indføjet, udfyldes med 0 manuelt for at gøres færdig	■ Kun tilladt ved tabel-ende. Linie med værdien 0 bliver indføjet i alle spalter
■ Positions-Akt.-værdi i enkelte akser overtages pr. taste i nulpunkt-tabellen	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Positions-Akt.-værdi i alle aktive akser overtages pr. taste i nulpunkt-tabellen	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Overtage sidste med TS målte positioner pr. taste	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
Fri konturprogrammering FK:		
■ Programmering af parallelakser	■ Neutral med X/Y-koordinater, omskiftning med FUNCTION PARAXMODE	■ Maskinafhængig med eksisterende parallelakser
■ Automatisk korrigerende af relativ henførsler	■ Relative henførsler i kontur-underprogrammer bliver ikke korrigeret automatisk	■ Alle relative henførsler bliver automatisk korrigeret

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Handling ved fejlmeldinger:		
■ Hjælp ved fejlmeldinger	■ Kald med tasten ERR	■ Kald med tasten HELP
■ Driftsartskift, når hjælpe-menu er aktiv	■ Hjælpe-menu bliver lukket ved driftsartskift	■ Driftsartskift er ikke tilladt (taste uden funktion)
■ Vælg baggrunds-driftsart, når hjælpe-menuen er aktiv	■ Hjælpe-menu bliver ved omskiftning lukket med F12	■ Hjælpe-menu bliver ved omskiftning åbnet med F12
■ Identiske fejlmeldinger	■ Bliver opsamlet i en liste	■ Bliver kun vist én gang
■ Kvittering af fejlmeldinger	■ Hver fejlmelding (også hvis vist flere gange) skal kvitteres, funktionen slet alle til rådighed	■ Fejlmelding skal kun kvitteres én gang
■ Adgang til protokolfunktioner	■ Logbog og ydedygtige filterfunktioner til rådighed (fejl, tastetryk)	■ Komplet logbog til rådighed uden filterfunktioner
■ Gemme servicefiler	■ Disponibel. Ved systemnedbrud bliver ingen servicefil fremstillet	■ Disponibel. Ved systemnedbrud bliver automatisk fremstillet en servicefil

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Søgefunktion		
■ Liste over de sidst søgte ord	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Vise elementer for de sidste aktive blokke	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
■ Vis liste over alle disponible NC-blokke	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
Søgefunktion starter i ind cursor tilstand med piltaster til/fra	Fungerer til maksimal 100000 blokke, indstilbar via Konfig-Datum	Ingen begrænsning med hensyn til program-længde
Programmeringsgrafik:		
■ Målestokstro gitternetfremstilling	■ Disponibel	■ Ikke disponibel
■ Editering af kontur-underprogrammer i SLII-cykler med AUTO DRAW ON	■ Ved fejlmeldinger står cursoren i hoved-programmet på blokken CYCL CALL	■ Ved fejlmeldinger står cursoren på blokken der forårsagede fejlen i kontur-underprogrammet
■ Forskydning af zoom-vinduet	■ Repeatfunktion ikke til rådighed	■ Repeatfunktion til rådighed
Programmering af sideakser:		
■ Syntax FUNCTION PARAXCOMP : Definere forholdene for visning og kørselsbevægelser	■ Disponibel	■ Ikke disponibel
■ Syntax FUNCTION PARAXCOMP : Definere tilordning for parallelakserne der skal køres	■ Disponibel	■ Ikke disponibel
Programmering af fabrikant-cykler		
■ Adgang til tabeldata	■ Via SQL -Befaling og via FN17-/FN18- eller TABREAD-TABWRITE -Funktioner	■ Via FN17-/FN18- eller TABREAD-TABWRITE -funktioner
■ Adgang til maskin-parametre	■ Med CFGREAD -funktion	■ Via FN18 -funktioner
■ Fremstilling af interaktive Cyklus med CYCLE QUERY , f.eks. TastesystemCyklus i manuel drift	■ Disponibel	■ Ikke disponibel

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Forskelle ved program-test, funktionalitet

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Test indtil blok N	Funktion ikke til rådighed	Funktion til rådighed
Indgang med Tasten GOTO	Funktion kun mulig, når Softkey ENKEL START endnu ikke er bekræftet	Funktion også mulig efter ENKEL START
Beregning af bearbejdningstiden	Ved hver gentagelse af simuleringen med softkey START bliver bearbejdningstiden opsummeret	Ved hver gentagelse af simuleringen med softkey START begynder tidsberegningen ved 0
Enkelblok	Ved punktmønstercyklus og CYCL CALL PAT stopper styringen efter hvert punkt.	Ved punktmønstercyklus og CYCL CALL PAT behandler styringen som en blok

Sammenligning: Forskelle ved program-test, betjening

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Ordning af softkeylisten og softkeys indenfor listen	Ordning af softkeylisten og softkeys er i afhængighed af den aktive billedskærm-opdeling forskellige.	
Zoom-funktion	Hvert snitplan kan vælges med en enkelt softkey	Snitplanet kan vælges med Toggle-softkeys
Maskinspecifikke hjælpe-funktioner M	Fører til fejlmeldinger, hvis ikke integreret i PLC'en	Bliver ignoreret ved program-test
Vise/ editere værktøjs-tabel	Funktion til rådighed pr. softkey	Funktion ikke til rådighed
3D-visning: Vis emnet transparent.	Disponibel	Funktion ikke til rådighed
3D-visning: Vis værktøj transparent.	Disponibel	Funktion ikke til rådighed
3D-visning: Vis værktøjsbane	Disponibel	Funktion ikke til rådighed
Modelkvalitet indstillelig	Disponibel	Funktion ikke til rådighed

Sammenligning: Forskelle ved manuel drift, funktionalitet

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Funktion skridtmål	Et skridtmål kan defineres adskilt for lineær- og drejaksler.	Et skridtmål gælder fælles for lineær- og drejaksler.
Preset-tabel	Basis-transformering (translation og rotation) af maskinbordsystemet til emnesystem med kolonnerne X , Y og Z , såvel som rumvinkel SPA , SPB og SPC . Yderligere kan med spalterne X_OFFSETS til W_OFFSETS akseoffsets blive defineret i hver enkelt akse. Deres funktion kan konfigureres.	Basis-transformation (translation) af maskinbordsystem i emnesystemet med kolonnerne X , Y og Z , såvel en grunddrejning ROT i bearbejdningsplanet (rotation). Yderligere kan med spalterne A til W blive defineret henføringpunkter i dreje- og parallelakser.

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Forhold ved preset-fastlæggelse	Fastlæggelsen af en preset i en drejeseaks virker i overensstemmelse med en akseoffset. Denne offset virker også ved kinematikberegninger og ved transformering af bearbejdningsplanet. Med maskin-parametrene CfgAxisPropKin->presetToAlignAxis bliver fastlagt, om akseoffset'et efter nulstillingen skal omregnes internt eller ej. Uafhængig heraf har en akseoffset altid følgende virkninger: ■ En akseoffset påvirker altid nominelpositions-visningen for den pågældende akse (akseoffset bliver fratrasket den aktuelle akseværdi). ■ Bliver en drejeseaks koordinat programmeret i en L-blok så bliver akseoffset adderet til den programmerede koordinat	Den med maskin-parameter definerede akseoffset i drejeseaks har ingen indflydelse på aksestillingen, som blev defineret i en funktion transformere plan. Med MP7500 Bit 3 bliver fastlagt, om den aktuelle drejeseaksstilling bliver henført til maskin-nulpunktet, eller bliver gået ud fra en 0°-stilling for den første drejeseaks (i regelen C-aksen).
Handling preset-tabel:		
■ Kørselsområdeafhængig preset-tabel	■ Ikke disponibel	■ Disponibel
Definere Tilspændingsbegrænsning	Tilspændingsbegrænsning for lineær- og drejeseaks kan defineres separat	Kun en tilspændingsbegrænsning for lineær- og drejeseaks kan defineres

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Forskelle ved manuel drift, betjening

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Overtage positionsværdier fra mekaniske taster	Overtage Akt.-position pr. softkey	Overtage Akt.-position pr. hardkey
Forlade menuen tast-funktioner	Kun mulig med softkey END	Mulig med softkey ENDE og med Hardkey END

Sammenligning: Forskelle ved afvikling, betjening

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Ordning af softkeylisten og softkeys indenfor listen	Ordning af softkeylisten og softkeys er i afhængighed af den aktive billedskærm-opdeling ikke identiske.	
Driftsartskift, efter at bearbejdningen blev afbrudt ved omskiftning til driftsart enkeltblok og blev afsluttet med INTERNT STOP	Ved tilbageskift til afviklings-driftsarten: Fejlmelding aktuelle blok ikke valgt . Valg af afbrydelsessted skal ske med blokfremløb	Driftsartskift tilladt, modale informationer bliver gemt, bearbejdningen kan fortsættes direkte med NC-start
Indgang i FK-sekvensen med GOTO , efter at der før et driftartsskift blev afviklet dertil	Fejlmelding FK-programmering: Udefineret startposition	Indgang tilladt
Indstig med GOTO i PROGRAMLØB ENKELBLOK	Funktion kun mulig, så længe NC-programmet endnu ikke er startet eller efter trykket Softkey INTERN STOP	Funktion også mulig efter start af NC-programmer
Blokfremløb:		
■ Forholdene efter genfremstillingen af maskinstatus ■ Afslut tilpositioneringen ved genindstigning ■ Omskiftning af billedskærms-opdeling ved genindstigning	■ Gentilkørselsmenu skal være valgt med softkey KØRSEL TIL POSITION ■ Tilpositioneringsfunktion skal efter ankomst til positionen være afsluttet med softkey KØR TIL POSITION ■ Kun mulig, når genindstigningspositionen allerede blev tilkørt	■ Gentilkørselsmenu bliver automatisk valgt ■ Tilpositioneringsfunktion bliver automatisk afsluttet efter at have nået positionen ■ Mulig i alle driftstilstande
Fejlmeldinger	Fejlmeldingen står også efter fejlrophævelse og skal kvitteres separat	Fejlmeldinger bliver efter fejlrophævelse kvitteret delvis automatisk
Punktmønster i enkeltblok	Ved punktmønstercyklus og CYCL CALL PAT stopper styringen efter hvert punkt.	Ved punktmønstercyklus og CYCL CALL PAT behandler styringen som en blok

Sammenligning: Forskelle ved afvikling, kørselsbevægelser



Pas på, kontrollér kørselsbevægelser!

NC-programmer, der blev fremstillet på ældre TNC-styringer, kan på en TNC 640 føre til andre kørselsbevægelser eller til fejlmeldinger!

Programmer indkøres ubetinget med nødvendig omhu og forsigtighed!

I det følgende finder De en liste med kendte forskelle. Listen forhøjer ingen krav fuldstændighed!

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Håndhjulsoverlejret kørsel med M118	Virker i aktivt koordinatsystem, altså evt. drejet eller transformeret, eller i et maskinfast koordinatsystem, afhængig af indstillingen i 3D-ROT-menuen for den manuelle drift	Virker i det maskinfaste koordinatsystem
Tilkørsel/frakørsel med APPR/DEP , RO aktiv, elemnetplan ulig Bearbejdningsplan	Hvis muligt bliver blokkene kørt i det definerede elementplan , fejlmelding ved APPRLN , DEPLN , APPRCT , DEPCT	Hvis muligt bliver blokkene kørt i det definerede bearbejdningsplan , fejlmelding ved APPRLN , APPRLT , APPRCT , APPRLCT
Skalering af tilkørsels-/frakørselsbevægelser (APPR/DEP/RND)	Aksespecifik dimfaktor tilladt, radius bliver ikke skaleret	Fejlmelding
Tilkørsel/frakørsel med APPR/DEP	Fejlmelding, når med APPR/DEP LN eller APPR/DEP CT en RO er programmeret	Accept af en VRK-radius på 0 og korrekturretning RR
Tilkørsel/frakørsel med APPR/DEP , når konturelementer er defineret med længden 0	Konturelementer med længden 0 bliver ignoreret. Til- og frakørselsbevægelser bliver beregnet for det til enhver tid første, hhv. sidst gyldige konturelement	Der bliver afgivet en fejlmelding, når efter APPR -blokken er programmeret et konturelement med længden 0 (henført til det i APPR -blokken programmerede første konturpunkt). Med et konturelement med længden 0 før en DEP -blok afgiver iTNC'en ingen fejl, derimod regner frakørselsbevægelsen med det sidst gyldige konturelement

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Virkning af Q-parametre	Q60 til Q99 (hhv. QS60 til QS99) virker grundlæggende altid lokalt.	Q60 til Q99 (hhv. QS60 til QS99) virker i afhængighed af MP7251 i konverterede cyklusprogrammer (.cyc) lokalt eller globalt. Indviklede kald kan føre til problemer
Automatisk ophævelse af værktøjs-radiuskorrektur	■ Blok med RO ■ DEP-blok ■ END PGM	■ Blok med RO ■ DEP-blok ■ PGM CALL ■ Programmering cyklus 10 DREJNING ■ Program-valg
NC-blokke med M91	Ingen omregning af værktøjs-radiuskorrektur	Omregning af værktøjs-radiuskorrektur
Værktøjs-formkorrektur	Værktøjsformkorrektur bliver ikke understøttet, da denne art af programmering bliver betragtet strikt som akseværdiprogrammering og principielt gås der ud fra, at aksen ikke danner et retvinklet koordinatsystem	Værktøjsformkorrektur bliver understøttet
Blokfremløb i punkt-tabeller	Værktøj bliver positioneret over den næste position der skal bearbejdes	Værktøj bliver positioneret over den sidste færdig bearbejdede position
Tom CC -blok (pol-overtagelse fra sidste værktøjs-position) i NC-programmet	Sidste positioneringsblok i bearbejdningsplanet skal indeholde begge koordinater til bearbejdningsplanet	Sidste positioneringsblok i bearbejdningsplanet skal ikke tvingende indeholde begge koordinater til bearbejdningsplanet. Kan ved RND eller CHF -blokke være problematisk
Aksespecifik skaleret RND -blok	RND -blok bliver skaleret, resultatet er en ellipse	Fejlmelding bliver afgivet
Reaktion, når der før eller efter en RND - eller CHF -blok er defineret et konturelement med længden 0	Fejlmelding bliver afgivet	En fejlmelding bliver afgivet, når et konturelement med længden 0 ligger før RND - eller CHF -blok Et konturelement med længden 0 bliver ignoreret, når et konturelement med længden 0 ligger efter RND - eller CHF -blok

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Cirkelprogrammering med polarkoordinater	Den inkrementale drejevinkel IPA og drejeretningen DR skal have samme fortegn. Ellers bliver en fejlmelding afgivet	Fortegnet for drejeretningen bliver anvendt, når DR og IPA bliver defineret med forskellige fortegn
Værktøjs-radiuskorrektur på cirkelbuer hhv. helix med åbningsvinkel=0	Overgangen mellem de tilgrænsende elementer til buens/helix bliver fremstillet. Yderligere bliver værktøjs-akse-bevægelsen udført umiddelbart før denne overgang. Skulle elementet være det første hhv. sidste element der skal korrigeres, bliver dets efterfølger- hhv. forgængerelement behandlet som det første hhv. sidste element der skal korrigeres	De ækvivalente til buen/helix bliver anvendt til konstruktionen af værktøjsbanen
Omregning af værktøjslængden i positionsvisningen	I positions-visningen bliver værdierne L og DL fra værktøjs-tabellen og værdien DL fra TOOL CALL omregnet	I positions-visningen bliver værdierne L og DL værktøjs-tabellen omregnet
Kørselsbevægelse i en rumcirkel	Fejlmelding bliver afgivet	Ingen begrænsning
SLII-cyklerne 20 til 24:		
■ Antal defierbare konturelementer	■ Maksimalt 16384 blokke i indtil 12 delkonturer	■ Maksimalt 8192 konturelementer i indtil 12 delkonturer, ingen begrænsning på delkontur
■ Fastlægge bearbejdningsplaner	■ Værktøjsakse i en TOOL CALL -blok fastlægger bearbejdningsplanet	■ Aksens til de første kørselsblokke i den første delkontur fastlægger bearbejdningsplanet
■ Position ved enden af en SL-cyklus	■ Kan konfigureres med parameter posAfterContPocket , hvis slutpositionen med sidste programmerede position eller hvis kun der bliver kørt i sikker højde	■ Kan konfigureres med MP7420, hvis slutpositionen med sidste programmerede position eller hvis kun der bliver kørt i sikker højde

Tabeller og oversigter

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Funktion	TNC 640	iTNC 530
SLII-cyklene 20 til 24:		
■ Forhold ved Ø'er, som ikke er indeholdt i lommer	■ Kan ikke defineres med kompleks konturformel	■ Kan blive defineret begrænset med kompleks konturformel
■ Blandede operationer ved SL-cykler med komplekse konturformler	■ Ægte blandede operationer kan gennemføres	■ Ægte blandede operationer kan kun gennemføres begrænset
■ Radiuskorrektur aktiv ved CYCL CALL :	■ Fejlmelding bliver afgivet	■ Radiuskorrektur bliver ophævet, programmet bliver afviklet
■ Akseparallelle kørselsblokke i kontur-underprogram	■ Fejlmelding bliver afgivet	■ Programmet bliver afviklet
■ Hjælpe-funktioner M i kontur-underprogram	■ Fejlmelding bliver afgivet	■ M-funktioner bliver ignoreret
■ M110 (tilspændingsreducering indv.hjørne)	■ Funktionen virker ikke indenfor SL-cyklene	■ Funktionen virker også indenfor SL-cyklene
Cylinderfladebearbejdning generel:		
■ Konturbeskrivelse	■ Neutral med X/Y-koordinater	■ Maskinafhængig med fysisk eksisterende drejeadser
■ Forskydningsdefinition på cylinderfladen	■ Neutral med nulpunkt-forskydning i X/Y	■ Maskinafhængig nulpunkt-forskydning i drejeadser
■ Forskydningsdefinition med grunddrejning	■ Funktion til rådighed	■ Funktion ikke til rådighed
■ Cirkelprogrammering med C/CC	■ Funktion til rådighed	■ Funktion ikke til rådighed
■ APPR-/DEP -blokke ved konturdefinition	■ Funktion ikke til rådighed	■ Funktion til rådighed
Cylinderfladebearbejdning med Cyklus28:		
■ Komplet udrømning af noten	■ Funktion til rådighed	■ Funktion ikke til rådighed
■ Tolerance kan defineres	■ Funktion til rådighed	■ Funktion til rådighed
Cylinderfladebearbejdning med Cyklus 29		
	Indstikning direkte på konturen af trinnet	Cirkelformet tilkørselsbevægelse til konturen af trinnet
Lommer-, tappe- og notcykler 25x:		
■ Indstiksbevægelser	I grænseområder (geometriforhold værktøj/kontur) bliver fejlmeldinger udløst, når indstiksbevægelser fører til meningsløse/kritiske forhold	I grænseområder (geometriforhold værktøj/kontur) bliver evt. indstukket lodret

Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530 19.5

Funktion	TNC 640	iTNC 530
PLANE-funktion:		
■ TABLE ROT/COORD ROT ikke defineret ■ Maskinen er konfigureret til aksevinkel ■ Programmering af en inkremental rumvinkel efter PLANE AXIAL ■ Programmering af en inkremental aksevinkel efter PLANE SPATIAL, hvis maskinen er konfigureret til rumvinkel ■ Programmering af PLANE-Funktionen ved aktiv Cyklus 8 SPEJLING	■ Konfigurerede indstilling bliver anvendt ■ Alle PLANE-funktioner kan anvendes ■ Fejlmelding bliver afgivet ■ Fejlmelding bliver afgivet ■ Fejlmelding bliver afgivet ■ PLANE AXIAL mulig	■ COORD ROT bliver anvendt ■ Kun PLANE AXIAL bliver udført ■ Inkremental rumvinkel bliver fortolket som absolutværdi ■ Inkremental aksevinkel bliver fortolket som absolutværdi ■ Funktion med alle PLANE-Funktioner tilgængelig
Specialfunktioner for cyklusprogrammering:		
■ FN17 ■ FN18	■ Funktion til rådighed, forskellen ligger i detaljerne ■ Funktion til rådighed, forskellen ligger i detaljerne	■ Funktion til rådighed, forskellen ligger i detaljerne ■ Funktion til rådighed, forskellen ligger i detaljerne
Omregning af værktøjslængden i positionsvisningen	I positions-visningen bliver værktøjslængde L og DL vist i værktøjs-tabellen, fra TOOL CALL afhængig af progToolCallIDL	I positions-visningen bliver værktøjslængde L og DL vist i værktøjs-tabellen

Sammenligning: Forskelle i MDI-drift

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Afvikling af sammenhængende sekvenser	Funktion delvis til rådighed	Funktion til rådighed
Lagring af modalt virksomme funktioner	Funktion delvis til rådighed	Funktion til rådighed

19.5 Sammenligning af funktioner TNC 640 og iTNC 530

Sammenligning: Forskelle ved programmeringsplads

Funktion	TNC 640	iTNC 530
Demo-udgave	Programmer med mere end 100 NC-blokke kan ikke vælges, fejlmelding bliver afgivet.	Programmer kan vælges, der bliver fremstillet maksimalt 100 NC-blokke, yderligere blokke bliver afskåret for fremstillingen
Demo-udgave	Bliver ved indlejring med PGM CALL flere end 100 NC-blokke nået, viser testgrafikken ingen billede, en fejlmelding bliver ikke afgivet.	Indlejrede programmer kan blive simuleret.
Kopiering af NC-programmer	Kopiering med Windows-Explorer til og fra bibliotek TNC:\ mulig.	Kopieringsforløbet skal ske med TNCremo eller filstyring af programmeringspladsen.
Omskifte horisontal softkey-liste	Klik på bjælken skifter en liste mod højre, hhv. en liste mod venstre	Ved klik på en vilkårlig bjælke bliver denne aktiv

Index

3		
3D-fremstilling.....	583	
3D-Grunddrejning.....	556	
3D-Korrektur.....	468	
Delta-værdi.....	470	
Normerede Vektor.....	469	
3D-korrektur		
Perferi fræsning.....	472	
Planfræsning.....	471	
3D-Korrektur		
Værktøjsform.....	470	
3D-korrektur		
Værktøjs-orientering.....	470	
3D-Tastesystem		
kalibrer.....	546	
tastende.....	546	
A		
ACC.....	406	
Adaptiv tilspændingsregulering	394	
Afbryd bearbejdning.....	596	
AFC.....	394	
Arbejdsrum overvågning.....	593	
Arbejdsrum-overvågning.....	589	
ASCII-Filer.....	418	
Automatisk programstart.....	605	
Automatisk værktøjs-opmåling.	175	
B		
Banbevægelser		
Polarkoordinater		
Oversigt.....	232	
Banebevægelse.....	220	
Polarkoordinater.....	232	
PolarKoordinater		
Cirkelbane med tangential		
tilkørsel.....	234	
Polarkoordinater		
Cirkelbane om Pol CC.....	234	
ligelinje.....	233	
retvinklet Koordinat		
ligelinje.....	221	
retvinklet Koordinater.....	220	
Cirkelbane om		
Cirkelmidtpunkt CC.....	225	
Cirkelbane med fastlagt		
Radius.....	226	
Cirkelbane med tangential		
tilkørsel.....	228	
Banebevægelser		
Retvinklede koordinater		
Oversigt.....	220	
Banefunktion		
Grundlæggende.....	204	
Banefunktionen.....	204	
Banefunktioner		
Grundlaget		
Cirkler og cirkelbuer.....	207	
Forpositionering.....	208	
BAUD-Rate indstilles....		
621, 621, 622, 622		
Beskyttelseszone.....	614	
Bestemme bearbejdningstiden	588	
Betingelse af RTS-Linje.....	622	
Betjeningsfelt.....	74	
Bibliotek.....	118, 122	
fremstil.....	122	
kopier.....	125	
slette.....	126	
Billedeskærm.....	73	
Billedeskærm-opdeling.....	73	
Billedeskærmopdeling CAD-Viewer		
og DXF-Konverter.....	256	
Block Check karakter.....	622	
Blok.....	112	
indfør, ændre.....	112	
slet.....	112	
Blokafvikling.....	602	
efter strøudfald.....	602	
Brug DXF-Data		
Grundindstilling.....	260	
Layer indstilling.....	262	
Sæt henføningspunkt.....	263	
Vælg boreposition		
enkeltvalg.....	270	
Brug DXF-Daten		
Vælg bearbejdningssposition..	269	
BrugDXF-Daten		
Vælg Kontur.....	265	
Brug DXF-fil		
Filter for boreposition.....	273	
Brugerparametre		
Maskinspecifikke.....	640	
Brug Tastefunktion med mekanisk		
taster eller måleur.....	539	
C		
CAD-Viewer.....	257	
CAM-Programmering.....	468	
Cirkelbane. 225, 226, 228, 234, 234		
Cirkelberegning.....	302	
Cirkelmidtpunkt.....	224	
D		
Datainterface.....	620	
opsæt.....	620	
Data Interface		
Stikforbindelse.....	652	
Dataoverførsels-hastighed.....	622	
Dataoverførsels-hastighed....	621, 621, 622	
Dataoverførsels-software.....	624	
Datasikring.....	117	
Dataudlæse på billedskærmen.	315	
DCM.....	387	
Definer lokale Q-Parameter.....	297	
Definer remanente Q-Parameter....	297	
definer råemne.....	107	
Delfamilie.....	298	
Dialog.....	108	
Downloade hjælpefiler.....	165	
Drej bearbejdssningsplan		
manuelt.....	566	
Drejeakse		
Køre vejoptimeret: M126.....	456	
Reducere visning M94.....	457	
Drejeakser.....	455	
Drejebearbejdning.....	482	
Programmer hastighed.....	486	
tilspændingshastighed....	487, 498	
værktøjsdata.....	493	
Drejning af bearbejdssningsplan..	566	
Driftsarter.....	75	
Driftstider.....	618	
Dvæletid.....	427, 428	
DXF-Konverter.....	258	
DXF-konverter		
Vælg boreposition		
Ikon.....	272	
musebrug.....	271	
Dykfræsning i det svingede		
plan.....	453	
Dykfræsning-normalvektorer....	454	
Dynamisk kollisionsovervågning....	387	
E		
Ekstern adgang.....	613	
Ekstern dataoverførsel		
iTNC 530.....	136	
Ekstraakse.....	99, 99	
Emnde-Positionen.....	101	
Ethernet-Interface.....	626	
Indførsel.....	626	
konfigurer.....	626	
Ethernet-interface		
Netværksdrev forbinde og		
løsne.....	137	
Ethernet-Interface		
Tilslutnings-muligheder.....	626	
F		
Fase.....	222	
Fastlæg henføningspunkt manuelt		
Cirkelcentrum som		
henføningspunkt.....	560	
Hjørne som henføningspunkt..	559	
I en vilkårlig akse.....	558	
Midterakse som henføningspunkt.	562	
FCL.....	619	

FCL-Funktion.....	11	Flade-Normalenvektor.....	468, 469	Henføringssystem.....	99, 99
Fejlmelding.....	155, 155	Flerakset-bearbejdning.....	463	Hjælpe-funktioner	
Hjælp ved.....	155	FN14: ERROR: Udlæs fejlmelding...	308,	for baneforhold.....	369
Fil		308,	308	Indlæse.....	364
fremstil.....	122	FN16: F-PRINT: udlæs formateret		Hjælpe-funktioner for	
Fil-forvaltning		tekst.....	312, 312	koordinatangivelser.....	366
Funktions-oversigt.....	119	FN18: SYSREAD: Læs Systemdata.		Hjælpesystem.....	160
Filfunktioner.....	414	316,	316	Hjælp ved Fejlmelding.....	155
Fil-Status.....	120	FN19: PLC: overfør værdi til		Hjørne-runding.....	223
Fil-styring.....	115, 118	PLC.....	325, 325	Hjørnerunding M197.....	381
beskyt Filer.....	128	FN20: WAIT FOR: NC og PLC		Hovedakse.....	99, 99
Bibliotek.....	118	synkronisering.....	325	Håndhjul.....	514
Fil-Styring		FN23: CIRKELDATA: Beregn cirkel			
Bibliotek		ud fre 3 punkter.....	302	I	
Fremstil.....	122	FN24: CIRKELDATA: Beregn cirkel		Ilgang.....	168
Fil-styring		ud fra 4 punkter.....	302	Indexseret Værktøj.....	177
Bibliotek		FN26: TABOPEN: Åbne frit		Indføje kommentarer.....	142
kopier.....	125	definerbar Tabel.....	425	Indgiv kommentar.....	144
ekstren dataoverførsel.....	136	FN27: TABWRITE: Beskriv en frit		Indgiv spindelomdr.....	183
Fil-Styring		definerbare Tabel.....	425	Indkoble.....	510
Fil		FN27: TABWRITE: Beskriver en frit		Indlæs Maskinkonfiguration....	638
Fremstil.....	122	definerbare Tabel.....	425	Indstikninger og fristik.....	499
Fil-styring		FN27: TABWRITE: Læs frit		Indstil BAUD-RATE... 622, 622, 623	
Fil-Type.....	115	definerbare Tabel.....	426, 426	iTNC 530.....	72
Fil-type		FN29: PLC: overfør værdi til		K	
eksterne Fil-Typer.....	117	PLC.....	326	Klartext-Dial.....	108
Filstyring		FN37: EXPORT.....	326	Kollisionsovervågning.....	387
kald.....	120	Forhold efter start af EXT.....	623	Kompenser værktøjsslidtage	
Fil-styring		Forlad Kontur.....	210	ved måling af to punkter på en	
Kopiere tabel.....	124	Formularvisning.....	424	linje.....	553
Kopier Filer.....	122	Fremstilling i 3 planer.....	586	Kontekstafhængig hjælp.....	160
Marker Filer.....	127	Frikøre.....	599	Kontroller akseposition.....	528
overfør Fil.....	127, 128	efter strømudfald.....	599	Koordinat-Transformation.....	415
Overskriv Filer.....	123	Frit definerbare tabeller.....		Kopier fra Programdel.....	113
Slet Fil.....	126	FS, Funktional Safety.....	526	Kopier programdel.....	113
Vælg Fil.....	121	Funftionssammenligning.....	666	Kør maskinakser.....	513
Filter for boreposition ved DXF-		Funktional Safety FS.....	526	med håndhjul.....	514
filoverførsel.....	273	G		Kør maskinakserne	
Firewall.....		Gentilkørsel til konturen.....	604	med ekstern retningstaster....	513
FK-Programmering.....	239, 239	Grafik		skridtvis.....	513
FK-programmering		Ved programmering.....	151	Kørselsgrænse.....	614
Cirkelbane.....	244	Udsnitsforstørrelse.....	154	Kørsel væk fra kontur.....	377
FK-Programmering		Visninger.....	582	L	
Grafik.....	241	Grafiken.....	580	ligelinje.....	221, 233
FK-programmering		Grafik-Indstilling.....	612	Lommeregneren.....	146
Grundlaget.....	239	Grafisk Simulation		Look ahead.....	373
Indgivelsemuligheder.....	245	Vis værktøj.....	587	Læreskridt.....	398
Indlæsemuligheder		Grafisk simulering.....	587	M	
Hjælpepunkter.....	247	Grunddrejning.....	554	M91, M92.....	366
Lukkede konturer.....	246	Registrering i driftsart manuel	554	Maskinindstilling.....	613
Relativ henføring.....	248	Grundlaget.....	98	M-Funktioner	
Retning og længde af		H		Se Yderlig-Funktioner.....	364
konturelementer.....	245	Harddisk.....	115	MOD-Funktion.....	610
Slutpunkt.....	245	Helcirkel.....	225	forlad.....	610
indlæsningsmuligheder		Helix-Interpolation.....	235	Oversigt.....	611
Cirkeldata.....	246	Henføringssp. forvaltning.....	530	vælg.....	610
Retlinier.....	243				
Åbne dialog.....	242				

N

NC-Fejlmelding.....	155
NC og PLC synkronisering	325, 325
Netværk-Indstilling.....	626
Netværks-tilslutning.....	137
Nulpunkt-forskydning	
med nulpunkt-tabel.....	416
Reset.....	417
Nulpunkts-forskydning.....	415
Koordinatindgivelse.....	415
Nulpunkt-Tabel.....	545
Overfør tasteresultat.....	545

O

Om denne håndbog.....	6
Opmål emne.....	563
Options-Nummer.....	619
Overflade-Normalvektor.....	440
Overfør aktuel-position.....	110
Overkør referencepunkt.....	510
Overlejring med håndhjuls- positionering M118.....	375
Overvåge spindelbelastning.....	405
Overvågning	
Kollision.....	387

P

Palette-Tabel.....	476
Afvikel.....	479
Anvendelse.....	476
Anvend koordinater.....	476
Overførsel af Koordinater.....	476
Palette-tabel	
vælge og forlade.....	478
Parallelakser.....	408
Parameter-Programmering:Se Q- Parameter-Programmering.....	341
Parameter-Programmierung:Se Q- Parameter-Programmierung.....	294
Paranteser.....	337
Paraxcomp.....	408
Paraxmode.....	408
Password.....	619
PDF Reader.....	130
Plads-Tabel.....	180
PLAN-Funktion.....	431, 432
Aksevinkel-Definition.....	445
PLAN-funktion	
Automatisk indsvingning.....	447
PLAN-Funktion	
Dykfræse.....	453
Eulervinkel-Definition.....	438
Inkremental-Definition.....	444
PLAN-funktion	
Positionsforhold.....	447
PLAN-Funktion	
Rumvinkel-Definition....	435, 437, 442

PLAN-funktion	
Tilbagestil.....	434
PLAN-Funktion	
Udvalg af mulige løsninger....	450
Vektor-Definition.....	440
Polarkoordinaten.....	100
Polarkoordinater	
Grundlæggende.....	100
Programmer.....	232
Positioner	
ved transformeret bearbejdningsplan.....	368
Positionering	
ved svinget bearbejdningsplan....	462
Positionier.....	574
med manuel indlæsning.....	574
Preset-Tabel.....	530, 545
Overfør tasteresultat.....	545
Program.....	103
editering.....	111
-opbygning.....	103
Struktur.....	145
åben ny.....	107
Programafvikling.....	594
afbryd.....	596
Blokafvikling.....	602
fortsæt efter en afbrydelse....	598
Frikøre.....	599
Oversigt.....	594
Overspringe blokke.....	606
udfør.....	595
Programdel-gentagelser.....	279
Program-kald	
Vilkårligt program som underprogram.....	281
Programmer-Grafik.....	241
Programmer værktøjs-bevægelse....	108
Programspecifikationer.....	385
Program-styring:Se Fil-styring..	115
Program test.....	590
Program-Test	
Indstil hastighed.....	581
Program-test	
Oversigt.....	590
udføre.....	593

Q

Q-Paramete-Programmering	
Vinkelfunktioner.....	301
Q-Parameter.....	294, 341
Export.....	326
kontroller.....	305
lokale Parameter QL.....	294
overfør værdi til PLC.....	325, 326
remanente Parameter QR.....	294
Udlæs formateret.....	312

Q-Parameter-Programmering....	341
Cirkelberegning.....	302
Q-parameter-programmering	
Hvis/så-beslutning.....	303
Matematiske grundfunktioner	299
Programmereringsanvisninger....	296, 342, 343, 344, 346, 348
Øvrige funktioner.....	307
Q-Parameter-Programmierung..	294
Q-parametre	
forbelagte.....	352

R

Radiuskorrektur.....	199
indlæs.....	200
udvendig hjørne, Indvendig hjørne.....	201

S

Sammenkædninger.....	284
Set fra oven.....	586
Skriv tasteværdi i Nulpunkts- Tabel.....	545
Skriv tasteværdi i Preset-Tabel.	545
Skruelinie.....	235
Skrå drejebearbejdning.....	506
Software- nummer.....	619
SPEC FCT.....	384
Specialfunktioner.....	384
Spindelomdr. ændre.....	525
SQL-Instruktioner.....	327
Status-visning.....	78
generel.....	78
yderlig.....	79
Stier.....	118
Stikforbindelse Data Interface..	652
String-Parameter.....	341
Struktur af program.....	145
Svingakser.....	458
Svingning af bearbejdningsplan	432
Sving uden drejeakse.....	452
Sæt henføringspunkt.....	538
uden 3D-Tastesystem.....	538
Sæt henføringspunkt manuelt..	558
Søgefunktion.....	114

T

Tabel adgang.....	327
TasteCyklus	
se brugerhåndbog Tastesystem- Cyklus	
TasteCylus.....	540
Driftart Manuel.....	540
Tastesystem-overvågning.....	379
Tast plan.....	556
TCPM.....	463
Tilbagestil.....	467
Teach In.....	110, 221
Teks Fil	

Index

Åbne og forlade.....	418	Værktøjsbrud-overvågning.....	405
Tekst Fil.....	418	Værktøjs-brugs-test.....	187
Tekst-fil		Værktøjsdata.....	170
Finde tekstdele.....	421	Værktøjs-data	
Tekst-Fil		Delta-værdi.....	171
Slet-funktion.....	419	indexser.....	177
Tekst-Variabel.....	341	indgiv i tabellen.....	172
Tilbehør.....	94	indlæs i program.....	171
Tilkør Kontur.....	210	kald.....	183
Tilpas værktøjsakse.....	452	Værktøjs-indsatsfil.....	615
Tilsp.		Værktøjs-indsats-filer.....	187
ændre.....	525	Værktøjsskorrektur.....	198
Tilspænding.....	524	Længde.....	198
mulig indgivelse.....	109	Værktøjs-korrektur	
ved drejeakse, M116.....	455	Radius.....	199
Tilspænding i millimeter/spindel-		tredimensionalt.....	468
omdrejning M136.....	372	Værktøjsslængde.....	170
Tilspændingsfaktor for		Værktøjsnavn.....	170
indstiksbevægelse M103.....	371	Værktøjsnummer.....	170
Tilspændingsregulering, automatisk		Værktøjs-opmåling.....	175
394		Værktøjsradius.....	170
TNCguide.....	160	Værktøjsstyring.....	190
TNCremo.....	624	Værktøjs-Tabel.....	172
TNCremoNT.....	624	Værktøjstabel	
TRANS DATUM.....	415	editeren, forlad.....	176
Transformation af		Værktøjs-tabel	
bearbejdningsplan.....	431	Editorfunktion.....	177, 193
Trigonometri.....	301	Editoringsfunktioner.....	194
Trådløs håndhjul.....	517	Værktøjs-Tabel	
Indstil Kanal.....	636	Indlæsningsmuligheder.....	172
Indstil sendestyrke.....	636	Værktøjsveksler.....	185
konfigurer.....	635		
Statistik-data.....	637	W	
Tilorden håndhjulsholder.....	635	Window-Manager.....	86
T-Vektor.....	469	Y	
U		Yderlig-Funktioner.....	364
Ubalance funktion.....	488	for drejeakser.....	455
Udkoble.....	512	for Programafvikling-kontrol....	365
Udlæs maskinparameter.....	349	for Spindel og kølemiddel.....	365
udskiftning af tekst.....	114	Z	
Udviklingsstand.....	11	ZIP-Arkiver.....	133
Underprogrammer.....	277	A	
USB-udstyr tilslut/fjern.....	138	Åben BMP-Filer.....	135
V		Åben Excel-Filer.....	131
Versionsnummer.....	619, 638	Åben GIF-Filer.....	135
Vibrations-dæmpning.....	406	Åben Grafik-Filer.....	135
Vinkelfunktioner.....	301	Åben INI-Filer.....	134
Virtuel værktøjsakse.....	376	Åben JPG-Filer.....	135
Vis HTML-Filer.....	132	Åben korturhjørne M98.....	370
Vis Internet-Filer.....	132	Åben PNG-Filer.....	135
Vælg Drejning.....	483	Åben Text-Filer.....	134
Vælg henføringspunkt.....	102	Åben TXT-Filer.....	134
Vælg Kinematik.....	615	Åben Videofiler.....	134
Vælg kontur fra DXF.....	265		
Vælg måleenhed.....	107		
Vælg position fra DXF.....	269		

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Tastesystemer fra HEIDENHAIN

hjælper dem, til at reducerer nedetid, og forbedre dimensioneringen af det færdigbearbejdede emne.


Værktøjs-tastesystem

TT 220 signaloverførsel ved kabel

TS 440, TS 444 Infrarød overførsel

TS 640, TS 740 Infrarød overførsel

- Værktøjsopretning
- Fastlæg henføringspunkter
- Emne opmåling

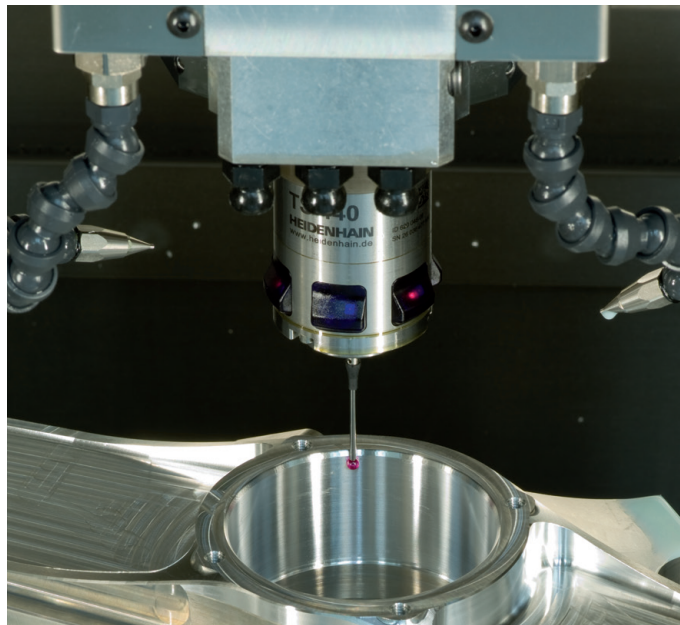

Værktøjs-tastesystem

TT 140 signaloverførsel ved kabel

TT 449 Infrarød-overførsel

TL berøringsløs Lasersystem

- Opmåling af værktøj
- Brug Overvågning
- Værktøjsbrud konstateret

