


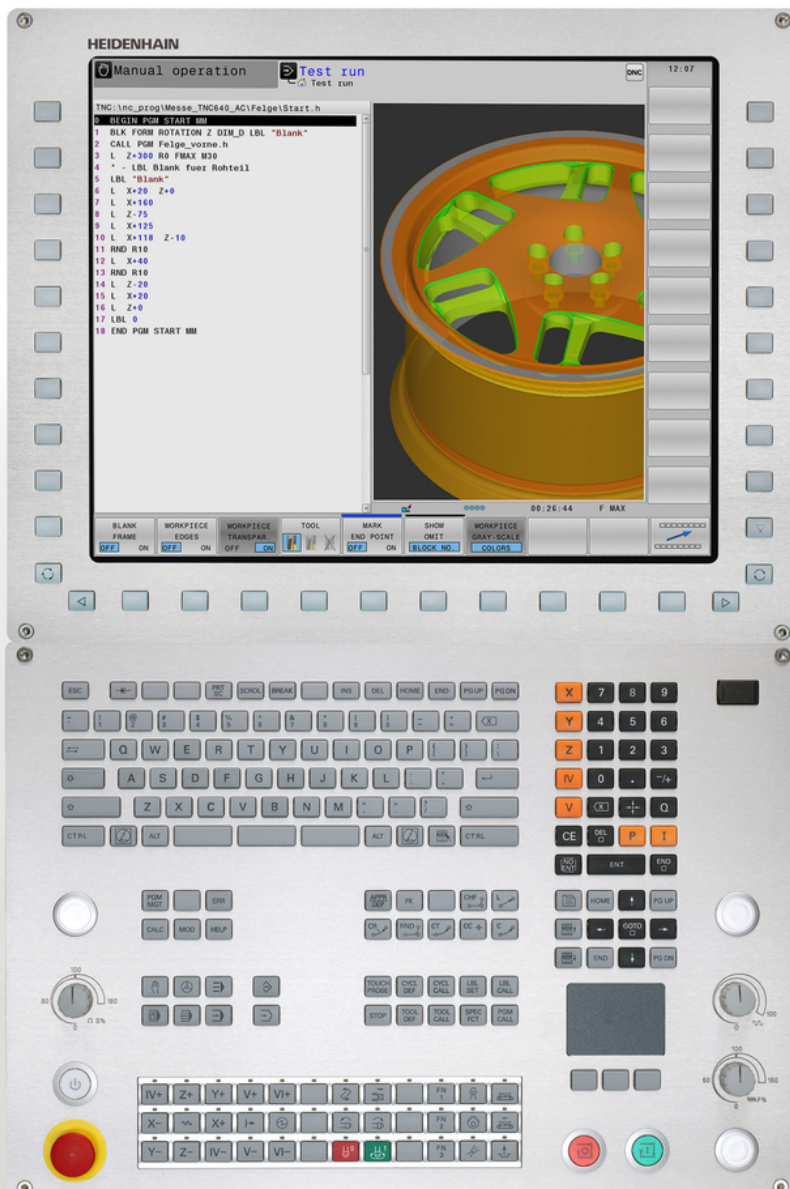

HEIDENHAIN



TNC 640

사이클 프로그래밍
사용 설명서

NC 소프트웨어

340590-06

340591-06

340595-06

한국어(ko)

2015년 12월

기본 사항

본 설명서 정보

본 설명서에 사용된 기호가 아래 설명되어 있습니다.



이 기호는 설명하는 기능에 대한 중요 정보를 반드시 고려해야 함을 나타냅니다.



경고 이 기호는 주의하지 않을 경우 가벼운 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



이 기호는 설명하는 기능을 사용시 다음과 같은 위험이 수반됨을 나타냅니다.

- 공작물에 대한 위험
- 픽스처에 대한 위험
- 공구에 대한 위험
- 기계에 대한 위험
- 작업자에 대한 위험



이 기호는 설명하는 기능이 기계 제작 업체에 의해 조정되어야 함을 나타냅니다. 따라서 해당 기능은 기계에 따라 달라질 수 있습니다.



이 기호는 해당 기능에 대한 자세한 정보를 다른 설명서에서도 찾아볼 수 있음을 나타냅니다.

수정 사항이 있거나 오류를 발견한 경우

하이덴하인은 설명서의 내용을 개선하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 요청 사항을 다음 이메일 주소로 보내주시면 많은 도움이 되오니 협조 부탁드립니다 (tnc-userdoc@heidenhain.de).

TNC 모델, 소프트웨어 및 특징

이 설명서에서는 다음 NC 소프트웨어 번호에 해당하는 TNC 제공 기능 및 특징에 대해 설명합니다.

TNC 모델	NC 소프트웨어 번호
TNC 640	340590-06
TNC 640 E	340591-06
TNC 640 프로그래밍 스테이션	340595-06

접미사 E는 수출용 버전의 TNC를 나타냅니다. 수출용 버전의 TNC는 다음과 같은 제한이 있습니다.

- 최대 4축만 동시에 선형 이동 가능

기계 제작 업체에서는 기계 파라미터를 설정하는 방식으로 TNC의 유용한 기능을 해당 기계에 채택합니다. 이 설명서에 소개된 일부 기능은 TNC를 통해 해당 기계 공구에서 사용할 수 있는 기능과 일치하지 않을 수 있습니다.

이처럼 해당 기계에서 사용할 수 없는 TNC 기능은 다음과 같습니다.

- TT를 통한 공구 측정

해당 기계의 기능을 세부적으로 익히려면 기계 제작 업체에 문의하십시오.

하이덴하인을 비롯한 많은 기계 제작 업체에서는 TNC를 위한 프로그래밍 교육 과정을 운영하고 있습니다. 이러한 교육 과정은 프로그래밍 기술 수준을 향상시키고 다른 TNC 사용자와 정보 및 아이디어를 공유하는 효과적인 방법으로 활용할 수 있습니다.



사용 설명서:

사이클과 관련이 없는 모든 TNC 기능은 TNC 640 사용 설명서에 나와 있습니다. 사용 설명서의 사본이 필요한 경우 하이덴하인에 문의하십시오.

대화식 프로그래밍 사용 설명서 ID 892903-xx.

DIN/ISO 프로그래밍용 사용 설명서 ID 892909-xx.

소프트웨어 옵션

TNC 640에는 기계 제작 업체에서 활성화할 수 있는 다양한 소프트웨어 옵션이 있습니다. 각 옵션은 개별적으로 활성화할 수 있으며 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

추가 축(옵션 0 ~ 7)

추가 축	추가 제어 루프 1 ~ 8
------	----------------

고급 기능 설정 1(옵션 8)

확장 기능 그룹 1	로타리 테이블을 사용한 가공 ■ 두 축에 있는 것처럼 원통형 윤곽 ■ 이송 속도(분당 거리) 좌표 변환: 작업면 기울이기 보간: 기울어진 작업면이 있는 3축의 원(공간 호)
------------	---

고급 기능 설정 2(옵션 9)

확장 기능 그룹 2	3D 가공: ■ 저크를 최소화한 동작 제어 ■ 표면 법선 벡터를 통한 3D 공구 보정 ■ 프로그램 실행 도중 공구점의 위치에 영향을 주지 않으면서 전자 핸드휠을 사용하여 스위블 헤드의 각도 변경 (TCPM = Tool Center Point Management, 공구 중심점 관리) ■ 공구를 윤곽에 수직으로 유지 ■ 이송 방향 및 공구 방향에 수직으로 공구 반경 보정 보간: 선형 - 5축(내보내기 허용 적용)
------------	---

하이덴하인 DNC(옵션 번호 18)

COM 구성 요소를 통한 외부 PC 애플리케이션과의 통신

표시 간격(옵션 23)

표시 간격	입력 해상도: ■ 선형축 하한 0.01μm ■ 로타리축 하한 0.00001
-------	---

동적 충돌 모니터링(DCM)(옵션 40)

동적 충돌 모니터링	■ 기계 제작 업체에서 모니터링 대상 정의 ■ 수동 작동 모드에서 경고 ■ 자동 작동 모드에서 프로그램 중단 ■ 5축 이동 모니터링 포함
------------	---

DXF 변환기(옵션 42)

DXF 변환기

- 지원되는 DXF 형식: AC1009(AutoCAD R12)
- 윤곽 및 점 패턴의 채택
- 간단하고 편리한 기준점 사양
- 대화식 프로그램에서 윤곽 섹션의 그래픽 기능 선택

이송속도 적응 제어(AFC)(옵션 45)

이송속도 적응 제어

- 교시 컷 방식으로 실제 스핀들 전력 기록
- 자동 이송 속도 제어의 한계 정의
- 프로그램 실행 중 완전 자동 이송 제어

KinematicsOpt(옵션 48)

기계 역학을 최적화

- 활성 역학 백업/복원
- 활성 역학 테스트
- 활성 역학 최적화

밀링 선삭(옵션 50)

밀링 및 선삭 모드

기능:

- 밀링/선삭 작동 모드 전환
- 일정한 표면 속도
- 공구 끝 반경 보정
- 선삭 사이클

확장 공구 관리(옵션 93)

확장 공구 관리

파이선 기반

고급 스핀들 보간 (옵션 번호 96)

스핀들 보간

보간 회전:

- 사이클 880: 기어 호빙
- 사이클 291: 보간 회전, 커플링
- 사이클 292: 보간 회전, 윤곽 정삭

스핀들 동기(옵션 131)

스핀들 동기화

밀링 스핀들 및 선삭 스핀들의 동기화

원격 데스크톱 관리자(옵션 133)

외부 컴퓨터 장치의 원격 조작

- 별도의 컴퓨터 장치에 있는 Windows
- TNC 인터페이스에 통합됨

동기화 기능(옵션 135)

동기화 기능

실시간 커플링 – RTC: 축 커플링

시각적 설정 컨트롤 – VSC(옵션 번호 136)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 설정 상황에 대한 카메라 기반 모니터링 | ■ 하이덴하인 카메라 시스템으로 설정 상황을 기록 |
| | ■ 작업 공간에서 계획한 상태와 실제 상태의 시각적 비교 |

누화 보정(CTC)(옵션 141)

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 축 커플링 보정 | ■ 축 가속화를 통해 동적으로 발생한 위치 편차 확인 |
| | ■ TCP(Tool Center Point, 공구 중심점)의 보정 |

위치 적응 제어(PAC)(옵션 142)

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 위치 적응 제어 | ■ 작업 공간에 있는 축의 위치에 따라 제어 파라미터 변경 |
| | ■ 축의 속도 또는 가속도에 따라 제어 파라미터 변경 |

부하 적응 제어(LAC)(옵션 143)

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 부하 적응 제어 | ■ 공작물 무게 및 마찰력 자동 확인 |
| | ■ 공작물의 실제 질량에 따라 제어 파라미터 변경 |

액티브 채터 제어-ACC(옵션 번호 145)

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 액티브 채터 제어 | 가공 중 채터 제어를 위한 완전 자동 기능 |
|-----------|-------------------------|

활성 진동 감쇠-AVD(옵션 번호 146)

- | | |
|----------|-----------------------|
| 활성 진동 감쇠 | 기계 진동을 감쇠하여 공작물 표면 향상 |
|----------|-----------------------|

FCL(업그레이드 기능)

소프트웨어 옵션과 더불어 TNC 소프트웨어의 추가 개선 사항은 FCL(Feature Content Level) 업그레이드 기능을 통해 관리됩니다. FCL이 적용되는 기능은 TNC에서 소프트웨어를 업데이트하는 것만으로는 사용할 수 없습니다.



새 기계를 수령하면 모든 업그레이드 기능을 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.

업그레이드 기능은 설명서에서 **FCL n**으로 식별되어 있으며 여기서 **n**은 FCL의 일련 번호입니다.

FCL 기능을 영구적으로 활성화하려면 코드 번호를 구매해야 합니다. 자세한 내용은 기계 제작 업체 또는 하이덴하인에 문의하십시오.

권장 작동 장소

TNC는 EN55022 사양에 따라 Class A 장치와 관련된 제한 규정을 준수하며, 산업 현장용으로 제작되었습니다.

법적 정보

본 제품은 개방형 소스 소프트웨어를 사용합니다. 자세한 정보는 다음의 해당 컨트롤에서 확인할 수 있습니다.

- ▶ 프로그램 작성 편집 모드
- ▶ MOD 기능
- ▶ 라이선스 정보 소프트 키

옵션 파라미터

하이덴하인은 포괄적인 사이클 패키지를 지속적으로 개발하고 있습니다. 따라서 모든 새 소프트웨어 버전에서는 사이클을 위한 새 Q 파라미터도 소개됩니다. 이 새 Q 파라미터들의 일부는 이전 소프트웨어 버전에서는 사용할 수 없었던 옵션 파라미터입니다. 사이클 내에서 이 파라미터들은 항상 사이클 정의의 끝에서 제공됩니다. 옵션 Q 파라미터의 개요는 이 소프트웨어 버전의 "새롭게 변경된 소프트웨어의 사이클 기능 34059x-05" 섹션에서 확인할 수 있습니다. NO ENT 키를 사용하여 옵션 Q 파라미터를 정의하거나 삭제하는 여부를 선택할 수 있습니다. 기본값을 채택할 수도 있습니다. 옵션 Q 파라미터를 실수로 삭제했거나 소프트웨어 업데이트 후에 기존 프로그램에서 사이클을 연장하려면 필요에 따라 옵션 Q 파라미터를 사이클에 포함시킬 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 방법은 다음 단계와 같습니다.

옵션 Q 파라미터를 기존 프로그램에 삽입하는 방법입니다.

- 사이클 정의를 호출합니다.
- 새 Q 파라미터가 표시될 때까지 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.
- 기본값을 적용하거나 값을 입력합니다.
- 새 Q 파라미터를 전송하려면 오른쪽 화살표 키를 한 번 더 누르거나 END 키를 눌러 메뉴를 종료합니다.
- 새 Q 파라미터를 적용하지 않으려면 NO ENT 키를 누릅니다.

호환성

이전 하이덴하인 윤곽 컨트롤(TNC 150 B 이상)에서 만든 대부분의 파트 프로그램은 이 새 소프트웨어 버전에서 실행할 수 있습니다 (TNC 640). 새 옵션 파라미터("옵션 파라미터")가 기존 사이클에 추가된 경우에도 평소와 같이 프로그램을 정상적으로 계속 실행할 수 있습니다. 이것은 저장된 기본값을 사용하여 수행할 수 있습니다. 다른 방법으로는 새 소프트웨어 버전으로 만든 프로그램을 이전 컨트롤러에서 실행하는 경우 각각의 옵션 Q 파라미터를 NO ENT 키를 사용하여 사이클 정의에서 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로그램이 이전 버전과 호환되도록 할 수 있습니다. NC 블록에 유효하지 않은 요소가 포함된 경우 TNC에서 파일을 열 때 해당 블록이 오류 블록으로 표시됩니다.

소프트웨어의 새 사이클 기능 34059x-04

- 고정 사이클 225 각인의 문자 집합에는 더 많은 문자와 직경 기호가 포함됨(참조 "ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)", 페이지 297)
- 새 가공 사이클 275 트로코이드 밀링(참조 "TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)", 페이지 209)
- 새 가공 사이클 233 평면 밀링(참조 "평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)", 페이지 168)
- 사이클 205 범용 팩킹에서 파라미터 Q208을 사용하여 후퇴 이송 속도를 정의할 수 있음(참조 "사이클 파라미터", 페이지 92)
- 나사산 밀링 사이클 26x에서 접근 이동 속도가 도입됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 117)
- 파라미터 Q305 테이블 번호가 사이클 404에 추가됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 452)
- 드릴링 사이클 200, 203 및 205에서 T 각도를 평가하기 위한 파라미터 Q395 깊이 기준이 도입됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 92)
- 사이클 241 SINGLE-LIP DEEP HOLE DRILLING이 다수의 입력 파라미터를 통해 확대됨(참조 "SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)", 페이지 96)
- 프로빙 사이클 4 MEASURING IN 3-D가 도입됨(참조 "3D로 측정(사이클 4)", 페이지 545)

새롭게 변경된 소프트웨어의 사이클 기능 34059x-05

- 새 사이클 880 기어 호빙(소프트웨어 옵션 50)(참조 "기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)", 페이지 417)
- 새 사이클 292 윤곽 정삭 회전 보간(소프트웨어 옵션 96)(참조 "윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)", 페이지 283)
- 새 사이클 291 커플링 회전 보간(소프트웨어 옵션 96)(참조 "커플링 보간 선삭(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96)", 페이지 291)
- 부하 의존형 제어 파라미터의 적용을 위한 새 LAC(부하 적응 제어)(소프트웨어 옵션 143)(참조 "부하 확인(사이클 239, DIN/ISO: G239, 소프트웨어 옵션 143)", 페이지 305)
- 사이클 270: 윤곽 트레인 데이터가 사이클 패키지에 추가됨(소프트웨어 옵션 19)(참조 "윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)", 페이지 208)
- 사이클 39 원통 표면(소프트웨어 옵션 1) 윤곽이 사이클 패키지에 추가됨(참조 "원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)", 페이지 230)
- 고정 사이클 225 각인의 문자 집합에는 CE, B 및 @ 문자와 시스템 시간이 포함됨(참조 "ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)", 페이지 297)
- 사이클 252 ~ 254에는 옵션 파라미터 Q439가 포함됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 146)
- 사이클 22에는 옵션 파라미터 Q401 및 Q404가 포함됨(참조 "황삭(사이클 22, DIN/ISO: G122)", 페이지 197)
- 사이클 841, 842, 851 및 852에는 절입 이송 속도 Q488이 포함됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 368)
- 사이클 484에는 옵션 파라미터 Q536이 포함됨(참조 "무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)", 페이지 611)
- 옵션 50의 경우 사이클 800에서 편심 회전이 가능함(참조 "ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM(사이클 800, DIN/ISO: G800)", 페이지 320)

새롭게 변경된 소프트웨어의 사이클 기능 34059x-06

- 새 사이클 258 다각형 보스 (참조 "원형 보스(사이클 258, DIN/ISO: G256)", 페이지 164)
- 새 사이클 600 및 601 시각적 설정 컨트롤(소프트웨어 옵션 136)(참조 "설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호 136)", 페이지 558)
- 파라미터 Q561에 의해 확장된 사이클 291 커플링 회전 보간 (소프트웨어 옵션 96)(참조 "커플링 보간 선택(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96)", 페이지 291)
- 파라미터 Q498 및 Q531에 의해 확장된 사이클 421, 422, 및 427(참조 "MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)", 페이지 511)
- 사이클 247: 데이텀 설정 - 프리셋 테이블에서 데이텀 점 선택 가능(참조 "DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247)", 페이지 259)
- 사이클 200 및 203에서 정지 시간의 동작이 조정되었음(참조 "UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)", 페이지 86)
- 사이클 205는 좌표 표면에 대한 디버링을 수행(참조 "범용 팩킹 (사이클 205, DIN/ISO: G205)", 페이지 91)
- SL 사이클에서 M110은 이제 가공 시 활성화되는 경우 보정된 내부 호를 처리함(참조 "SL 사이클", 페이지 186)

목차

1	기본 사항/개요.....	51
2	고정 사이클 사용.....	55
3	고정 사이클: 드릴링.....	75
4	고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링.....	103
5	고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링.....	137
6	고정 사이클: 패턴 정의.....	177
7	고정 사이클: 윤곽 포켓.....	185
8	고정 사이클: 원통 표면.....	219
9	고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓.....	237
10	사이클: 좌표 변환.....	251
11	사이클: 특수 기능.....	275
12	사이클: 회전.....	313
13	터치 프로브 사이클 사용.....	429
14	터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정.....	439
15	터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정.....	457
16	터치 프로브 사이클: 자동 공작물 검사.....	501
17	터치 프로브 사이클: 특수 기능.....	541
18	시각적 설정 컨트롤 VSC(소프트웨어 옵션 136).....	557
19	터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정.....	577
20	터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정.....	605
21	사이클 테이블.....	619

1	기본 사항/개요.....	51
1.1	소개.....	52
1.2	사용 가능한 사이클 그룹.....	53
	고정 사이클 개요.....	53
	터치 프로브 사이클 개요.....	54

2 고정 사이클 사용.....	55
2.1 고정 사이클 사용.....	56
기계별 사이클.....	56
소프트 키를 사용하여 사이클 정의.....	57
GOTO 기능을 사용하여 사이클 정의.....	57
사이클 호출.....	58
2.2 사이클의 프로그램 기본값.....	60
개요.....	60
GLOBAL DEF 입력.....	60
GLOBAL DEF 정보 사용.....	61
전체적으로 유효한 전역 데이터.....	62
드릴링 작업을 위한 전역 데이터.....	62
포켓 사이클 25x가 포함된 밀링 작업에 유효한 전역 데이터.....	62
윤곽 사이클을 사용한 밀링 작업에 유효한 전역 데이터.....	63
위치결정 동작을 위한 전역 데이터.....	63
프로빙 기능을 위한 전역 데이터.....	63
2.3 PATTERN DEF 패턴 정의.....	64
응용.....	64
패턴 정의 입력.....	65
PATTERN DEF 사용.....	65
개별 가공 위치 정의.....	66
단일 행 정의.....	66
단일 패턴 정의.....	67
개별 프레임 정의.....	68
완전한 원 정의.....	69
피치 원 정의.....	70
2.4 점 테이블.....	71
응용.....	71
점 테이블 작성.....	71
단일 점을 가공 프로세스에서 숨기기.....	72
프로그램에서 점 테이블 선택.....	72
점 테이블에 연결하여 사이클 호출.....	73

3 고정 사이클: 드릴링.....	75
3.1 기본 사항.....	76
개요.....	76
3.2 센터링(사이클 240, DIN/ISO: G240).....	77
사이클 실행.....	77
프로그래밍 시 주의 사항.....	77
사이클 파라미터.....	78
3.3 드릴링(사이클 200).....	79
사이클 실행.....	79
프로그래밍 시 주의 사항.....	79
사이클 파라미터.....	80
3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201).....	81
사이클 실행.....	81
프로그래밍 시 주의 사항.....	81
사이클 파라미터.....	82
3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202).....	83
사이클 실행.....	83
프로그래밍 시 주의 사항.....	84
사이클 파라미터.....	85
3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203).....	86
사이클 실행.....	86
프로그래밍 시 주의 사항.....	86
사이클 파라미터.....	87
3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204).....	88
사이클 실행.....	88
프로그래밍 시 주의 사항.....	89
사이클 파라미터.....	90
3.8 범용 펍킹(사이클 205, DIN/ISO: G205).....	91
사이클 실행.....	91
프로그래밍 시 주의 사항.....	91
사이클 파라미터.....	92

3.9 보어 밀링(사이클 208).....	94
사이클 실행.....	94
프로그래밍 시 주의 사항.....	94
사이클 파라미터.....	95
3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241).....	96
사이클 실행.....	96
프로그래밍 시 주의 사항.....	96
사이클 파라미터.....	97
3.11 프로그래밍 예.....	99
예: 드릴링 사이클.....	99
예: PATTERN DEF에 연결된 드릴링 사이클 사용.....	100

4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링.....	103
4.1 기본 사항.....	104
개요.....	104
4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, , DIN/ISO: G206).....	105
사이클 실행.....	105
프로그래밍 시 주의 사항.....	105
사이클 파라미터.....	106
4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ISO: G207).....	107
사이클 실행.....	107
프로그래밍 시 주의 사항.....	108
사이클 파라미터.....	109
프로그램 중단 후 후퇴.....	109
4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209).....	110
사이클 실행.....	110
프로그래밍 시 주의 사항.....	111
사이클 파라미터.....	112
4.5 나사산 밀링 기본 사항.....	113
사전 요구 사항.....	113
4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262).....	115
사이클 실행.....	115
프로그래밍 시 주의 사항.....	116
사이클 파라미터.....	117
4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263).....	118
사이클 실행.....	118
프로그래밍 시 주의 사항.....	119
사이클 파라미터.....	120
4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264).....	122
사이클 실행.....	122
프로그래밍 시 주의 사항.....	123
사이클 파라미터.....	124

4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265).....	126
사이클 실행.....	126
프로그래밍 시 주의 사항.....	127
사이클 파라미터.....	128
4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267).....	130
사이클 실행.....	130
프로그래밍 시 주의 사항.....	131
사이클 파라미터.....	132
4.11 프로그래밍 예.....	134
예: 나사산 밀링.....	134

5	고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링.....	137
5.1	기본 사항.....	138
	개요.....	138
5.2	직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251).....	139
	사이클 실행.....	139
	프로그래밍 시 주의 사항.....	140
	사이클 파라미터.....	141
5.3	원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252).....	143
	사이클 실행.....	143
	프로그래밍 시 주의 사항.....	145
	사이클 파라미터.....	146
5.4	슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253).....	148
	사이클 실행.....	148
	프로그래밍 시 주의 사항.....	149
	사이클 파라미터.....	150
5.5	원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254).....	152
	사이클 실행.....	152
	프로그래밍 시 주의 사항.....	153
	사이클 파라미터.....	154
5.6	직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256).....	156
	사이클 실행.....	156
	프로그래밍 시 주의 사항.....	157
	사이클 파라미터.....	158
5.7	원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257).....	160
	사이클 실행.....	160
	프로그래밍 시 주의 사항.....	161
	사이클 파라미터.....	162
5.8	원형 보스(사이클 258, DIN/ISO: G258).....	164
	사이클 실행.....	164
	프로그래밍 시 주의 사항.....	165
	사이클 파라미터.....	166

5.9	평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233).....	168
	사이클 실행.....	168
	프로그래밍 시 주의 사항:.....	172
	사이클 파라미터.....	173
5.10	프로그래밍 예.....	175
	예: 밀링 포켓, 보스 및 슬롯.....	175

6 고정 사이클: 패턴 정의.....	177
6.1 기본 사항.....	178
개요.....	178
6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220).....	179
사이클 실행.....	179
프로그래밍 시 주의 사항.....	179
사이클 파라미터.....	180
6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221).....	181
사이클 실행.....	181
프로그래밍 시 주의 사항.....	181
사이클 파라미터.....	182
6.4 프로그래밍 예.....	183
예: 극 홀 패턴.....	183

7 고정 사이클: 윤곽 포켓.....	185
7.1 SL 사이클.....	186
기본 사항.....	186
개요.....	187
7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37).....	188
프로그래밍 시 주의 사항.....	188
사이클 파라미터.....	188
7.3 중첩된 윤곽.....	189
기본 사항.....	189
서브프로그램: 포켓 중첩.....	189
포함 영역.....	190
제외 영역.....	191
교차 영역.....	192
7.4 윤곽 데이터(사이클 20, DIN/ISO: G120).....	193
프로그래밍 시 주의 사항.....	193
사이클 파라미터.....	194
7.5 파일럿 드릴링(사이클 21, DIN/ISO: G121).....	195
사이클 실행.....	195
프로그래밍 시 주의 사항.....	196
사이클 파라미터.....	196
7.6 황삭(사이클 22, DIN/ISO: G122).....	197
사이클 실행.....	197
프로그래밍 시 주의 사항.....	198
사이클 파라미터.....	199
7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123).....	200
사이클 실행.....	200
프로그래밍 시 주의 사항.....	201
사이클 파라미터.....	201
7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124).....	202
사이클 실행.....	202
프로그래밍 시 주의 사항.....	203
사이클 파라미터.....	204

7.9 윤곽 트레인(사이클 25, DIN/ISO: G125).....205

사이클 실행.....	205
프로그래밍 시 주의 사항.....	206
사이클 파라미터.....	207

7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)..... 208

프로그래밍 시 주의 사항.....	208
사이클 파라미터.....	208

7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)..... 209

사이클 실행.....	209
프로그래밍 시 주의 사항.....	210
사이클 파라미터.....	211

7.12 프로그래밍 예.....213

예: 포켓 황삭 및 미세 황삭.....	213
예: 중첩 윤곽 파일럿 드릴링, 황삭 및 정삭.....	215
예: 윤곽 트레인.....	217

8 고정 사이클: 원통 표면.....	219
8.1 기본 사항.....	220
원통 표면 사이클의 개요.....	220
8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1).....	221
사이클 가동.....	221
프로그래밍 시 주의 사항.....	222
사이클 파라미터.....	223
8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1).....	224
사이클 실행.....	224
프로그래밍 시 주의 사항.....	225
사이클 파라미터.....	226
8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1).....	227
사이클 실행.....	227
프로그래밍 시 주의 사항.....	228
사이클 파라미터.....	229
8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1).....	230
사이클 실행.....	230
프로그래밍 시 주의 사항.....	231
사이클 파라미터.....	232
8.6 프로그래밍 예.....	233
예: 사이클 27을 사용한 원통 표면.....	233
예: 사이클 28을 사용한 원통 표면.....	235

9 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓..... 237

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클..... 238

기본 사항.....	238
윤곽 정의를 사용하여 프로그램 선택.....	240
윤곽 설명 정의.....	240
복잡한 윤곽 수식 입력.....	241
중첩된 윤곽.....	242
SL 사이클을 사용한 윤곽 가공.....	244
예: 윤곽 수식을 사용하여 중첩된 윤곽 황삭 및 정삭.....	245

9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클..... 248

기본 사항.....	248
간단한 윤곽 수식 입력.....	250
SL 사이클을 사용한 윤곽 가공.....	250

10 사이클: 좌표 변환.....	251
10.1 기본 사항.....	252
개요.....	252
좌표 변환의 효과.....	252
10.2 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G54).....	253
적용.....	253
사이클 파라미터.....	253
10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53).....	254
적용.....	254
프로그래밍 시 주의 사항.....	255
사이클 파라미터.....	255
파트 프로그램에서 데이텀 테이블 선택.....	256
프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블 편집.....	256
데이텀 테이블 구성.....	258
데이텀 테이블을 종료하는 방법.....	258
상태 표시.....	258
10.4 DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247).....	259
적용.....	259
프로그래밍 시 주의 사항.....	259
사이클 파라미터.....	259
상태 표시.....	259
10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28).....	260
적용.....	260
프로그래밍 시 주의 사항.....	260
사이클 파라미터.....	260
10.6 회전(사이클 10, DIN/ISO: G73).....	261
적용.....	261
프로그래밍 시 주의 사항.....	262
사이클 파라미터.....	262
10.7 SCALING (사이클 11, DIN/ISO: G72).....	263
적용.....	263
사이클 파라미터.....	263

10.8 축별 배율(사이클 26)..... 264

적용.....	264
프로그래밍 시 주의 사항.....	264
사이클 파라미터.....	265

10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)..... 266

적용.....	266
프로그래밍 시 주의 사항.....	267
사이클 파라미터.....	267
재설정.....	268
회전 축 위치결정.....	268
기울어진 좌표계에서 위치 표시.....	269
작업 공간 모니터링.....	269
기울어진 좌표계의 배치 작업.....	270
좌표 변환 사이클 조합.....	270
사이클 19 작업면 제작을 위한 절차.....	271

10.10 프로그래밍 예..... 272

예: 좌표 변환 사이클.....	272
-------------------	-----

11 사이클: 특수 기능.....	275
11.1 기본 사항.....	276
개요.....	276
11.2 DWELL TIME (사이클 9, DIN/ISO: G04).....	277
기능.....	277
사이클 파라미터.....	277
11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39).....	278
사이클 기능.....	278
프로그래밍 시 주의 사항.....	278
사이클 파라미터.....	278
11.4 SPINDLE ORIENTATION (사이클 13, DIN/ISO: G36).....	279
사이클 기능.....	279
프로그래밍 시 주의 사항.....	279
사이클 파라미터.....	279
11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62).....	280
사이클 기능.....	280
CAM 시스템의 지오메트리 정의 영향.....	280
프로그래밍 시 주의 사항.....	281
사이클 파라미터.....	282
11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96).....	283
사이클 실행.....	283
프로그래밍 시 주의 사항.....	285
사이클 파라미터.....	287
가공 변형.....	288
공구 정의.....	289
11.7 커플링 보간 선삭(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96).....	291
사이클 실행.....	291
프로그래밍 시 주의 사항.....	291
사이클 파라미터.....	293
공구 정의.....	294

11.8 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)..... 297

사이클 실행.....	297
프로그래밍 시 주의 사항.....	297
사이클 파라미터.....	298
허용되는 각인 문자.....	299
인쇄할 수 없는 문자.....	299
시스템 변수 조각.....	300

11.9 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)..... 301

사이클 실행.....	301
프로그래밍 시 주의 사항.....	302
사이클 파라미터.....	303

11.10부하 확인(사이클 239, DIN/ISO: G239, 소프트웨어 옵션 143).....305

사이클 실행.....	305
프로그래밍 시 주의 사항.....	306
사이클 파라미터.....	307

11.11프로그래밍 예..... 308

예: 보간 회전 사이클 291.....	308
예: 보간 회전 사이클 292.....	310

12 사이클: 회전.....	313
12.1 회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50).....	314
개요.....	314
회전 사이클 사용.....	317
영역 폼 업데이트(FUNCTION TURNDATA).....	318
12.2 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 800, DIN/ISO: G800).....	320
응용 분야.....	320
적용.....	322
프로그래밍 시 주의 사항.....	322
사이클 파라미터.....	323
12.3 RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 801, DIN/ISO: G801).....	324
프로그래밍 시 주의 사항.....	324
적용.....	324
사이클 파라미터.....	324
12.4 회전 사이클에 대한 기본 사항.....	325
12.5 TURN SHOULDER LONGITUDINAL (사이클 811, DIN/ISO: G811).....	326
응용.....	326
황삭 사이클 실행.....	326
정삭 사이클 실행.....	327
프로그래밍 시 주의 사항.....	327
사이클 파라미터.....	328
12.6 TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED (사이클 812, DIN/ISO: G812).....	329
응용.....	329
황삭 사이클 실행.....	329
정삭 사이클 실행.....	330
프로그래밍 시 주의 사항.....	330
사이클 파라미터.....	331
12.7 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE (사이클 813, DIN/ISO: G813).....	333
응용.....	333
황삭 사이클 실행.....	333
정삭 사이클 실행.....	334
프로그래밍 시 주의 사항.....	334
사이클 파라미터.....	335

12.8 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED (사이클 814, DIN/ISO: G814)..... 336

응용.....	336
황삭 사이클 실행.....	336
정삭 사이클 실행.....	337
프로그래밍 시 주의 사항.....	337
사이클 파라미터.....	338

12.9 TURN CONTOUR LONGITUDINAL (사이클 810, DIN/ISO: G810)..... 340

응용.....	340
황삭 사이클 실행.....	340
정삭 사이클 실행.....	341
프로그래밍 시 주의 사항.....	341
사이클 파라미터.....	342

12.10TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815).....344

응용.....	344
황삭 사이클 실행.....	344
정삭 사이클 실행.....	345
프로그래밍 시 주의 사항.....	345
사이클 파라미터.....	346

12.11TURN SHOULDER FACE (사이클 821, DIN/ISO: G821)..... 348

응용.....	348
황삭 사이클 실행.....	348
정삭 사이클 실행.....	349
프로그래밍 시 주의 사항.....	349
사이클 파라미터.....	350

12.12TURN SHOULDER FACE EXTENDED (사이클 822, DIN/ISO: G822)..... 351

응용.....	351
황삭 사이클 실행.....	351
정삭 사이클 실행.....	352
프로그래밍 시 주의 사항.....	352
사이클 파라미터.....	353

12.13TURN, TRANSVERSE PLUNGE (사이클 823, DIN/ISO: G823).....	355
응용.....	355
황삭 사이클 실행.....	355
정삭 사이클 실행.....	356
프로그래밍 시 주의 사항.....	356
사이클 파라미터.....	357
12.14TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED (사이클 824, DIN/ISO: G824).....	358
응용.....	358
황삭 사이클 실행.....	358
정삭 사이클 실행.....	359
프로그래밍 시 주의 사항.....	359
사이클 파라미터.....	360
12.15TURN CONTOUR FACE (사이클 820, DIN/ISO: G820).....	362
응용.....	362
황삭 사이클 실행.....	362
정삭 사이클 실행.....	363
프로그래밍 시 주의 사항.....	363
사이클 파라미터.....	364
12.16SIMPLE RADIAL RECESSING (사이클 841, DIN/ISO: G841).....	366
응용.....	366
황삭 사이클 실행.....	366
정삭 사이클 실행.....	367
프로그래밍 시 주의 사항.....	367
사이클 파라미터.....	368
12.17RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 842, DIN/ISO: G842).....	369
응용.....	369
황삭 사이클 실행.....	369
정삭 사이클 실행.....	370
프로그래밍 시 주의 사항.....	370
사이클 파라미터.....	371

12.18 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 840, DIN/ISO: G840)..... 373

응용.....	373
황삭 사이클 실행.....	373
정삭 사이클 실행.....	374
프로그래밍 시 주의 사항.....	374
사이클 파라미터.....	375

12.19 SIMPLE AXIAL RECESSING (사이클 851, DIN/ISO: G851)..... 377

응용.....	377
황삭 사이클 실행.....	377
정삭 사이클 실행.....	378
프로그래밍 시 주의 사항.....	378
사이클 파라미터.....	379

12.20 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 852, DIN/ISO: G852)..... 380

응용.....	380
황삭 사이클 실행.....	380
정삭 사이클 실행.....	381
프로그래밍 시 주의 사항.....	381
사이클 파라미터.....	382

12.21 AXIAL RECESSING (사이클 850, DIN/ISO: G850)..... 384

응용.....	384
황삭 사이클 실행.....	384
정삭 사이클 실행.....	385
프로그래밍 시 주의 사항.....	385
사이클 파라미터.....	386

12.22 RADIAL RECESSING (사이클 861, DIN/ISO: G861)..... 388

응용.....	388
황삭 사이클 실행.....	388
정삭 사이클 실행.....	389
프로그래밍 시 주의 사항.....	389
사이클 파라미터.....	390

12.23RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 862, DIN/ISO: G862).....	391
응용.....	391
황삭 사이클 실행.....	391
정삭 사이클 실행.....	392
프로그래밍 시 주의 사항.....	392
사이클 파라미터.....	393
12.24RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 860, DIN/ISO: G860).....	395
응용.....	395
황삭 사이클 실행.....	395
정삭 사이클 실행.....	396
프로그래밍 시 주의 사항.....	396
사이클 파라미터.....	397
12.25AXIAL RECESSING (사이클 871, DIN/ISO: G871).....	399
응용.....	399
황삭 사이클 실행.....	399
정삭 사이클 실행.....	399
프로그래밍 시 주의 사항.....	400
사이클 파라미터.....	400
12.26AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 872, DIN/ISO: G872).....	401
응용.....	401
황삭 사이클 실행.....	401
정삭 사이클 실행.....	402
프로그래밍 시 주의 사항.....	402
사이클 파라미터.....	403
12.27AXIAL RECESSING (사이클 870, DIN/ISO: G870).....	404
응용.....	404
황삭 사이클 실행.....	404
정삭 사이클 실행.....	405
프로그래밍 시 주의 사항.....	405
사이클 파라미터.....	406

12.28THREAD LONGITUDINAL (사이클 831, DIN/ISO: G831)..... 407

응용.....	407
사이클 실행.....	407
프로그래밍 시 주의 사항.....	408
사이클 파라미터.....	409

12.29THREAD EXTENDED (사이클 832, DIN/ISO: G832)..... 410

응용.....	410
사이클 실행.....	410
프로그래밍 시 주의 사항.....	411
사이클 파라미터.....	412

12.30CONTOUR-PARALLEL THREAD (사이클 830, DIN/ISO: G830)..... 413

응용.....	413
사이클 실행.....	413
프로그래밍 시 주의 사항.....	414
사이클 파라미터.....	415

12.31기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)..... 417

사이클 실행.....	417
프로그래밍 시 주의 사항.....	418
사이클 파라미터.....	419
가공면에 따른 회전 방향(Q550).....	421

12.32불평형 확인(사이클 892, DIN/ISO: G892)..... 422

응용.....	422
프로그래밍 시 주의 사항.....	423
사이클 파라미터.....	424

12.33프로그램 예..... 425

예: 솔더 리세스.....	425
예: 기어 호빙.....	427

13 터치 프로브 사이클 사용.....	429
13.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보.....	430
기능의 작동 방법.....	430
수동 운전 모드의 기본 회전 고려.....	430
수동 작동 모드 및 전자 핸드휠 작동 모드에서의 터치 프로브 사이클.....	430
자동 작업을 위한 터치 프로브 사이클.....	431
13.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에.....	433
터치점까지의 최대 이송 거리: 터치 프로브 테이블의 DIST.....	433
터치점까지의 안전 거리: 터치 프로브 테이블의 SET_UP.....	433
적외선 터치 프로브를 프로그래밍된 프로브 방향으로 설정: 터치 프로브 테이블의 TRACK.....	433
터치 트리거 프로브, 프로빙 이송 속도: 터치 프로브 테이블의 F.....	434
터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: FMAX.....	434
터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: 터치 프로브 테이블의 F_PREPOS.....	434
다중 측정.....	434
다중 측정의 신뢰 범위.....	434
터치 프로브 사이클 실행.....	435
13.3 터치 프로브 테이블.....	436
일반 정보.....	436
터치 프로브 테이블 편집.....	436
터치 프로브 데이터.....	437

14 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정.....	439
14.1 기본 사항.....	440
개요.....	440
공작물 오정렬을 측정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성.....	441
14.2 BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400).....	442
사이클 실행.....	442
프로그래밍 시 주의 사항.....	442
사이클 파라미터.....	443
14.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401).....	444
사이클 실행.....	444
프로그래밍 시 주의 사항.....	444
사이클 파라미터.....	445
14.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402).....	446
사이클 실행.....	446
프로그래밍 시 주의 사항.....	446
사이클 파라미터.....	447
14.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403).....	449
사이클 실행.....	449
프로그래밍 시 주의 사항.....	449
사이클 파라미터.....	450
14.6 기본 회전 설정(사이클 404, DIN/ISO: G404).....	452
사이클 실행.....	452
사이클 파라미터.....	452
14.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405).....	453
사이클 실행.....	453
프로그래밍 시 주의 사항.....	453
사이클 파라미터.....	454
14.8 예: 두 홀의 기본 회전 확인.....	455

15 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정.....	457
15.1 기본 사항.....	458
개요.....	458
데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성.....	460
15.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408).....	462
사이클 실행.....	462
프로그래밍 시 주의 사항.....	462
사이클 파라미터.....	463
15.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409).....	465
사이클 실행.....	465
프로그래밍 시 주의 사항.....	465
사이클 파라미터.....	466
15.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410).....	468
사이클 실행.....	468
프로그래밍 시 주의 사항.....	468
사이클 파라미터.....	469
15.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411).....	471
사이클 실행.....	471
프로그래밍 시 주의 사항.....	471
사이클 파라미터.....	472
15.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412).....	474
사이클 실행.....	474
프로그래밍 시 주의 사항.....	474
사이클 파라미터.....	475
15.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413).....	477
사이클 실행.....	477
프로그래밍 시 주의 사항.....	477
사이클 파라미터.....	478
15.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414).....	480
사이클 실행.....	480
프로그래밍 시 주의 사항.....	481
사이클 파라미터.....	482

15.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415).....484

사이클 실행.....	484
프로그래밍 시 주의 사항.....	484
사이클 파라미터.....	485

15.10원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)..... 487

사이클 실행.....	487
프로그래밍 시 주의 사항.....	487
사이클 파라미터.....	488

15.11터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417)..... 490

사이클 실행.....	490
프로그래밍 시 주의 사항.....	490
사이클 파라미터.....	491

15.12개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418).....492

사이클 실행.....	492
프로그래밍 시 주의 사항.....	492
사이클 파라미터.....	493

15.13한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419)..... 495

사이클 실행.....	495
프로그래밍 시 주의 사항.....	495
사이클 파라미터.....	496

15.14예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정..... 498

15.15예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정.....499

16 터치 프로브 사이클: 자동 공작물 검사.....	501
16.1 기본 사항.....	502
개요.....	502
측정 결과 기록.....	503
Q 파라미터의 측정 결과.....	505
결과 분류.....	505
허용 공차 모니터링.....	505
공구 모니터링.....	506
측정 결과의 기준계.....	506
16.2 데이터 평면(사이클 0, DIN/ISO: G55).....	507
사이클 실행.....	507
프로그래밍 시 주의 사항.....	507
사이클 파라미터.....	507
16.3 극 데이터 평면(사이클 117).....	508
사이클 실행.....	508
프로그래밍 시 주의 사항.....	508
사이클 파라미터.....	508
16.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420).....	509
사이클 실행.....	509
프로그래밍 시 주의 사항.....	509
사이클 파라미터.....	510
16.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421).....	511
사이클 실행.....	511
프로그래밍 시 주의 사항.....	511
사이클 파라미터.....	512
16.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422).....	514
사이클 실행.....	514
프로그래밍 시 주의 사항.....	514
사이클 파라미터.....	515
16.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423).....	517
사이클 실행.....	517
프로그래밍 시 주의 사항.....	517
사이클 파라미터.....	518

16.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)..... 520

사이클 실행.....	520
프로그래밍 시 주의 사항.....	520
사이클 파라미터.....	521

16.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425).....523

사이클 실행.....	523
프로그래밍 시 주의 사항.....	523
사이클 파라미터.....	524

16.10리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426).....526

사이클 실행.....	526
프로그래밍 시 주의 사항.....	526
사이클 파라미터.....	527

16.11좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)..... 529

사이클 실행.....	529
프로그래밍 시 주의 사항.....	529
사이클 파라미터.....	530

16.12MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)..... 532

사이클 실행.....	532
프로그래밍 시 주의 사항.....	533
사이클 파라미터.....	533

16.13평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431)..... 535

사이클 실행.....	535
프로그래밍 시 주의 사항.....	535
사이클 파라미터.....	536

16.14프로그래밍 예.....537

예: 직사각형 보스 측정 및 재작업.....	537
예: 직사각형 포켓 측정 및 결과 기록.....	539

17 터치 프로브 사이클: 특수 기능.....	541
17.1 기본 사항.....	542
개요.....	542
17.2 측정값(사이클 3).....	543
사이클 실행.....	543
프로그래밍 시 주의 사항.....	543
사이클 파라미터.....	544
17.3 3D로 측정(사이클 4).....	545
사이클 실행.....	545
프로그래밍 시 주의 사항.....	545
사이클 파라미터.....	546
17.4 터치 트리거 프로브 구경 측정.....	547
17.5 교정값 표시.....	548
17.6 TS 교정(사이클 460, DIN/ISO: G460).....	549
17.7 TS 길이 교정(사이클 461, DIN/ISO: G461).....	551
17.8 TS 반경 내부 교정(사이클 462, DIN/ISO: G462).....	552
17.9 TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463).....	554

18 시각적 설정 컨트롤 VSC(소프트웨어 옵션 136)..... 557

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136).....558

기본 사항.....	558
실시간 이미지 생성.....	560
모니터링 데이터 관리.....	561
개요.....	562
이미지 평가의 결과.....	563
구성.....	563
모니터링 영역 정의.....	565
가능한 쿼리.....	566

18.2 Workspace Global(사이클 600).....567

응용.....	567
기준 이미지 생성.....	567
모니터링 단계.....	570
프로그래밍 시 주의 사항.....	570
사이클 파라미터.....	571

18.3 Workspace Local(사이클 601).....572

응용.....	572
기준 이미지 생성.....	572
모니터링 단계.....	575
프로그래밍 시 주의 사항.....	575
사이클 파라미터.....	576

19 터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정.....	577
19.1 TS 터치 프로브를 통한 역학 측정(KinematicsOpt 옵션).....	578
기본 사항.....	578
개요.....	578
19.2 사전 요구 사항.....	579
프로그래밍 시 주의 사항.....	579
19.3 SAVE KINEMATICS (사이클 450, DIN/ISO: G450, option).....	580
사이클 실행.....	580
프로그래밍 시 주의 사항.....	580
사이클 파라미터.....	581
로깅 기능.....	581
데이터 관리에 대한 유의 사항.....	582
19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션).....	583
사이클 실행.....	583
위치결정 방향.....	585
히르트 커플링이 적용된 축의 기계.....	586
측정점 수 선택.....	587
기계 테이블 상의 교정 구체 위치 선택.....	588
정밀도에 대한 유의 사항.....	588
다양한 교정 방법에 대한 유의 사항.....	589
백래시.....	589
프로그래밍 시 주의 사항.....	590
사이클 파라미터.....	591
다양한 모드 (Q406).....	593
로깅 기능.....	594
19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션).....	595
사이클 실행.....	595
프로그래밍 시 주의 사항.....	597
사이클 파라미터.....	598
교체형 헤드 조정.....	600
드리프트 보정.....	602
로깅 기능.....	604

20 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정..... 605

20.1 기본 사항..... 606

개요.....	606
사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점.....	607
기계 파라미터 설정.....	608
공구 테이블 TOOL.T의 항목.....	609

20.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480 옵션 17)..... 610

사이클 실행.....	610
프로그래밍 시 주의 사항.....	610
사이클 파라미터.....	610

20.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)..... 611

기본 사항.....	611
사이클 실행.....	611
프로그래밍 시 주의 사항.....	612
사이클 파라미터.....	612

20.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)..... 613

사이클 실행.....	613
프로그래밍 시 주의 사항.....	614
사이클 파라미터.....	614

20.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)..... 615

사이클 실행.....	615
프로그래밍 시 주의 사항.....	615
사이클 파라미터.....	616

20.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)..... 617

사이클 실행.....	617
프로그래밍 시 주의 사항.....	617
사이클 파라미터.....	618

21 사이클 테이블.....	619
21.1 개요.....	620
고정 사이클.....	620
회전 사이클.....	622
터치 프로브 사이클.....	623

1

기본 사항/개요

1.1 소개

여러 작업 단계로 구성된 자주 반복되는 가공 사이클은 TNC 메모리에 표준 사이클로 저장됩니다. 좌표 변환과 여러 특수 기능도 사이클로 사용할 수 있습니다. 대부분의 사이클에서는 Q 파라미터를 전송 파라미터로 사용합니다.

**충돌 주의!**

사이클이 확장 작업을 실행하는 경우도 있습니다. 보안을 위해 가공 전에 그래픽 프로그램 테스트를 실행해야 합니다.



번호가 200보다 큰 사이클(예: **Q210 = Q1**)에서 간접 파라미터 지정을 사용하는 경우 지정된 파라미터(예: Q1)에 대한 모든 변경 사항은 사이클 정의 이후에는 적용되지 않습니다. 이러한 경우에는 사이클 파라미터(예: **Q210**)를 직접 정의합니다.

번호가 200보다 큰 고정 사이클에 대해 이송 속도 파라미터가 필요한 경우에는 숫자 값을 입력하는 대신 소프트 키(**FAUTO** 소프트 키)를 사용하여 **TOOL CALL** 블록에 정의된 이송 속도를 지정할 수 있습니다. 또한 개별 사이클 및 이송 속도 파라미터의 기능에 따라 대체 이송 속도 항목 **FMAX**(급속 이송), **FZ**(잇날당 이송) 및 **FU**(회전당 이송)를 사용할 수도 있습니다.

사이클을 정의한 후에는 **FAUTO** 이송 속도의 변경 사항이 적용되지 않는데, 이는 사이클 정의를 처리할 때 TNC 내부에서 **TOOL CALL** 블록의 이송 속도를 지정하기 때문입니다.

사이클에 속한 블록을 삭제하려는 경우 전체 사이클을 삭제할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

1.2 사용 가능한 사이클 그룹

고정 사이클 개요

CYCL
DEF

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

소프트 키	사이클 그룹	페이지
드릴가공 나사가공	팩킹, 리밍, 보링 및 카운터 보링용 사이클	76
드릴가공 나사가공	탭핑, 나사산 절삭 및 나사산 밀링용 사이클	104
포켓 스터드 스롯	밀링 포켓, 보스 및 슬롯용 사이클/정면 밀링	138
좌표계 이동	데이텀 전환, 회전, 대칭 형상, 다양한 윤곽 확대 및 축소를 수행할 수 있는 좌표 변환 사이클	252
SL 사이클	중첩되는 여러 개의 하위 윤곽으로 구성되는 윤곽 가공을 수행할 수 있는 SL(하위 윤곽 목록) 사이클뿐만 아니라 원통 표면 가공용 및 트로코이드 밀링용 사이클	220
모형	점 패턴, (원형 또는 선형 구멍 패턴) 제작용 사이클	178
회전	회전 및 기어 호빙용 사이클	314
특별 사이클	정지 시간, 프로그램 호출, 방향 조정된 스핀들 정지, 각인, 허용 공차, 보간 회전, 부하 확인 등의 특수 사이클	276

▶

- ▶ 필요한 경우 기계별 고정 사이클로 전환합니다. 이러한 고정 사이클은 기계 제작 업체에서 통합할 수 있습니다.

기본 사항/개요

1.2 사용 가능한 사이클 그룹

터치 프로브 사이클 개요



- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

소프트 키	사이클 그룹	페이지
	자동 측정 및 공작물 오정렬 보정용 사이클	440
	자동 공작물 프리셋용 사이클	458
	자동 공작물 검사를 위한 사이클	502
	특수 사이클	542
	터치 프로브 교정	549
	자동 역학 측정 사이클	440
	자동 공구 측정을 위한 사이클(기계 공구 제작 업체에서 활성화)	606
	시각적 설정 컨트롤 VSC 사이클(소프트웨어 옵션 136)	558



- ▶ 필요한 경우 기계별 터치 프로브 사이클로 전환합니다. 이러한 터치 프로브 사이클은 기계 제작 업체에서 통합할 수 있습니다.

2

고정 사이클 사용

고정 사이클 사용

2.1 고정 사이클 사용

2.1 고정 사이클 사용

기계별 사이클

대부분의 기계 제작 업체에서는 하이덴하인 사이클 외에도 TNC에서 고유한 사이클을 제공합니다. 이러한 사이클은 별도의 사이클 번호 범위에서 사용 가능합니다.

- 사이클 300 ~ 399
CYCLE DEF 키를 통해 정의할 기계별 사이클
- 사이클 500 ~ 599
터치 프로브 키를 통해 정의되는 기계별 터치 프로브 사이클



특수 기능에 대한 설명은 기계 설명서를 참조하십시오.

기계별 사이클에서 이미 표준 사이클에 사용된 전송 파라미터를 사용하는 경우도 있습니다. DEF 활성 사이클(사이클 정의 중에 TNC에서 자동으로 실행되는 사이클) 및 호출 활성 사이클(실행하려면 호출해야 하는 사이클)의 병행 사용

추가 정보: "사이클 호출", 페이지 58

한 번 이상 사용된 전송 파라미터를 덮어쓰는 문제를 피하기 위해 다음 절차를 준수하십시오.

- ▶ 원칙적으로 DEF 활성 사이클은 항상 CALL 활성 사이클 전에 프로그래밍해야 합니다.
- ▶ 특정 전송 파라미터가 공통적으로 사용되지 않는 경우에만 CALL 활성 사이클의 정의와 호출 사이에 DEF 활성 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다.

소프트 키를 사용하여 사이클 정의

CYCL
DEF

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.


드릴가공
나사가공

- ▶ 원하는 사이클 그룹에 대한 소프트 키(예: 드릴링 사이클의 경우 '드릴링')를 누릅니다.

262

- ▶ 사이클(예: THREAD MILLING)을 선택합니다. TNC에서 프로그래밍 대화 상자를 시작하고 필요한 입력값을 모두 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 화면 오른쪽 창에 입력 파라미터의 그래픽이 표시됩니다. 대화 상자 프롬프트에 입력하라는 메시지가 표시되는 파라미터는 하이라이트되어 표시됩니다.

- ▶ TNC에서 요청하는 파라미터를 모두 입력한 다음 **ENT** 키를 눌러 각 항목의 입력을 완료합니다.
- ▶ 필요한 데이터를 모두 입력하면 대화 상자가 닫힙니다.

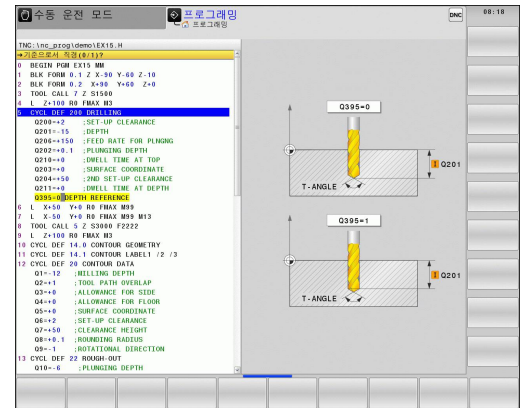

GOTO 기능을 사용하여 사이클 정의

CYCL
DEF

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

GOTO
□

- ▶ TNC에는 사이클 개요와 함께 smartSelect 선택 창이 열립니다.
- ▶ 화살표 키 또는 마우스를 사용하여 원하는 사이클을 선택합니다. 그러면 TNC에서 위에서 설명한 대로 사이클 대화 상자가 시작됩니다.

NC 블록 예

7 CYCL DEF 200 DRILLING

Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=3	;DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q210=0	;DWELL TIME AT TOP
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q211=0.25	;DWELL TIME AT DEPTH
Q395=0	;DEPTH REFERENCE

사이클 호출



사전 요구 사항

사이클을 호출하기 전에는 항상 다음 데이터를 프로그래밍해야 합니다.

- 그래픽 표시의 경우 **BLK FORM**(테스트 그래픽에 만 필요)
- 공구 호출
- 스핀들 회전 방향(M 기능 M3/M4)
- 사이클 정의(CYCL DEF)

일부 사이클의 경우에는 추가 사전 요구 사항을 준수해야 합니다. 이러한 사전 요구 사항은 각 사이클의 정의에 자세히 설명되어 있습니다.

다음 사이클은 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 자동으로 적용됩니다. 이러한 사이클은 호출할 수 없으며 호출해서도 안 됩니다.

- 원의 점 패턴용 사이클 220 및 선의 점 패턴용 사이클 221
- SL 사이클 14 CONTOUR GEOMETRY
- SL 사이클 20 CONTOUR DATA
- 사이클 32 TOLERANCE
- 좌표 변환 사이클
- 사이클 9 DWELL TIME
- 모든 터치 프로브 사이클

다음에 설명하는 기능을 사용하면 다른 사이클도 모두 호출할 수 있습니다.

CYCL CALL을 사용하여 사이클 호출

CYCL CALL 기능은 가장 최근에 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. 사이클의 시작점은 CYCL CALL 블록 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치입니다.

CYCL
CALL

- ▶ 사이클 호출을 프로그래밍하려면 **CYCL CALL** 키를 누릅니다.
- ▶ **CYCL CALL M** 소프트 키를 눌러 사이클 호출을 입력합니다.
- ▶ 필요한 경우 보조 기능 M(예: 스핀들을 켜 상태로 전환하려는 경우 **M3**)을 입력하거나 **END** 키를 눌러 대화 상자를 종료합니다.

CYCL CALL PAT를 사용하여 사이클 호출

사이클 호출 패턴 기능은 PATTERN DEF 패턴 정의 또는 포인트 테이블에서 정의한 모든 위치에서 가장 최근에 정의한 가공 사이클을 호출합니다.

추가 정보: "PATTERN DEF 패턴 정의", 페이지 64

추가 정보: "점 테이블", 페이지 71

CYCL CALL POS를 사용하여 사이클 호출

CYCL CALL POS 기능은 가장 최근에 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. 사이클의 시작점은 **CYCL CALL POS** 블록에서 정의한 위치입니다.

TNC에서는 위치결정 로직을 사용하여 **CYCL CALL POS** 블록에 정의된 위치로 공구를 이동합니다.

- 공구축에서 현재 공구 위치가 공작물의 위쪽 표면(Q203)보다 위에 경우 TNC에서는 공구를 먼저 가공 평면에서 프로그래밍된 위치로 이동한 다음 공구축으로 이동합니다.
- 공구축에서 현재 공구 위치가 공작물의 위쪽 표면(Q203)보다 아래에 있는 경우 TNC에서는 먼저 공구축에서 프로그래밍된 위치(공구 안전 높이)로 이동한 다음 작업면에서 프로그래밍된 위치로 이동합니다.



CYCL CALL POS 블록에서는 항상 3개의 좌표 축을 프로그래밍해야 합니다. 공구축의 좌표를 사용하면 시작 위치를 쉽게 변경할 수 있으며, 이는 추가 데이터 전환 역할을 합니다.

가장 최근에 **CYCL CALL POS** 블록에서 정의한 이송 속도는 해당 블록에서 프로그래밍한 시작 위치로의 이동에만 적용됩니다.

원칙적으로 TNC에서는 반경 보정(R0)을 적용하지 않고 **CYCL CALL POS** 블록에 정의된 위치로 이동합니다.

시작 위치가 정의되어 있는 사이클(예: 사이클 212)을 호출하는 데 **CYCL CALL POS**를 사용하는 경우 사이클에 정의되어 있는 위치가 **CYCL CALL POS** 블록에 정의되어 있는 위치에 대한 추가 전환 역할을 합니다. 그러므로 항상 사이클에서 설정할 시작 위치를 0으로 정의해야 합니다.

M99/M89로 사이클 호출

프로그래밍된 블록 내에서만 활성화되는 **M99** 기능은 마지막으로 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. **M99**는 위치결정 블록 끝에 프로그래밍할 수 있습니다. TNC에서는 이 위치로 이동한 다음 마지막으로 정의된 고정 사이클을 호출합니다.

TNC에서 매 위치결정 블록 다음에 자동으로 사이클을 실행하는 경우에는 **M89**를 사용하여 사이클 호출을 프로그래밍합니다.

M89의 적용을 취소하려면 다음과 같이 프로그래밍합니다.

- 마지막 시작점으로 이동한 위치결정 블록에 **M99**를 프로그래밍합니다. 또는
- **CYCL DEF**를 사용하여 고정된 사이클을 새로 정의합니다.

2 고정 사이클 사용

2.2 사이클의 프로그램 기본값


2.2 사이클의 프로그램 기본값

개요

번호가 200 이상인 모든 가공 사이클뿐 아니라 가공 사이클 20 - 25에서는 항상 각 사이클 정의에 대해 반드시 입력해야 하는 안전 거리 **Q200**과 같이 같은 사이클 파라미터를 사용합니다. **GLOBAL DEF** 기능을 사용하면 프로그램에 사용되는 모든 가공 사이클에 대해 전역적으로 유효하도록 프로그램 시작 부분에 이런 사이클 파라미터를 정의할 수 있습니다. 그러면 각각의 가공 사이클에서, 사용자는 프로그램 시작 부분에서 정의된 값을 간단히 연결할 수 있습니다.

다음과 같은 GLOBAL DEF 기능을 사용할 수 있습니다.

소프트 키	가공 패턴	페이지
100 GLOBAL DEF 일반	GLOBAL DEF COMMON 일반적으로 유효한 사이클 파라미터의 정의	62
105 GLOBAL DEF 드릴작업	GLOBAL DEF DRILLING 특정 드릴링 사이클 파라미터의 정의	62
110 GLOBAL DEF 포켓 밀링	GLOBAL DEF POCKET MILLING 특정 포켓 밀링 사이클 파라미터의 정의	62
111 GLOBAL DEF 센터링 밀링	GLOBAL DEF CONTOUR MILLING 특정 윤곽 밀링 사이클 파라미터의 정의	63
125 GLOBAL DEF 포지셔닝	GLOBAL DEF POSITIONING CYCL CALL PAT 에 대한 위치결정 동작의 정의	63
120 GLOBAL DEF 프로빙	GLOBAL DEF PROBING 특정 터치 프로브 사이클 파라미터의 정의	63

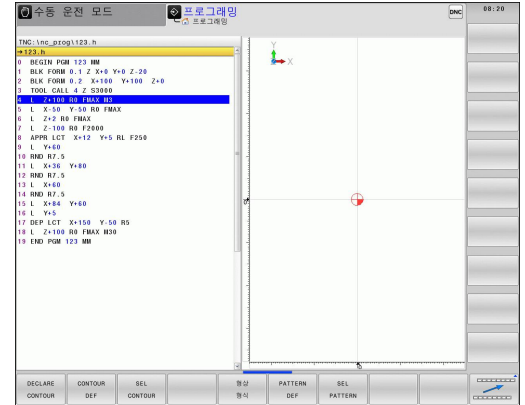


GLOBAL DEF 입력



▶ 프로그램밍 작동 모드 선택



 ▶ 특수 기능 키를 누릅니다.




▶ 프로그램 기본값을 위한 기능을 선택합니다.



▶ GLOBAL DEF 기능을 선택합니다.



- ▶ 원하는 GLOBAL DEF 기능(예: **GLOBAL DEF GENERAL**)을 선택합니다.
- ▶ 필수 정의를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 각 입력 항목을 확인합니다.

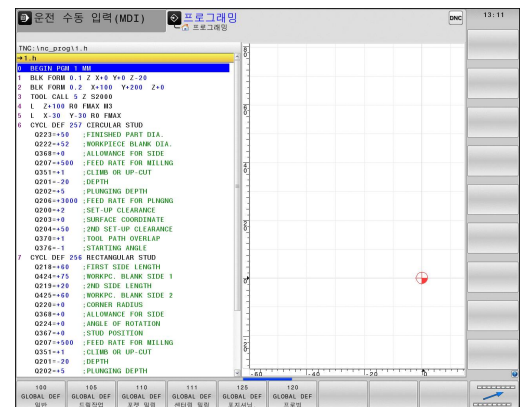


GLOBAL DEF 정보 사용

프로그램 시작 부분에 해당 GLOBAL DEF 기능을 입력한 경우에는 고정 사이클을 정의할 때 전반적으로 유효한 이 값들에 연결할 수 있습니다.

다음과 같이 진행합니다.

- ▶ 프로그램 작성 편집 모드를 선택합니다.
- ▶ 고정 사이클을 선택합니다.
- ▶ 원하는 사이클 그룹(예: 드릴링 사이클)을 선택합니다.
- ▶ 원하는 사이클(예: **DRILLING**)을 선택합니다.
- ▶ 해당되는 전역 파라미터가 있는 경우, **설정된 표준값** 소프트 키가 표시됩니다.
- ▶ **설정된 표준값** 소프트 키를 누릅니다. TNC에서 사이클 정의에 **PREDEF**(미리 정의됨)라는 단어를 입력합니다. 이제 프로그램 시작 부분에서 정의한 해당 **GLOBAL DEF** 파라미터에 대한 링크를 생성했습니다.

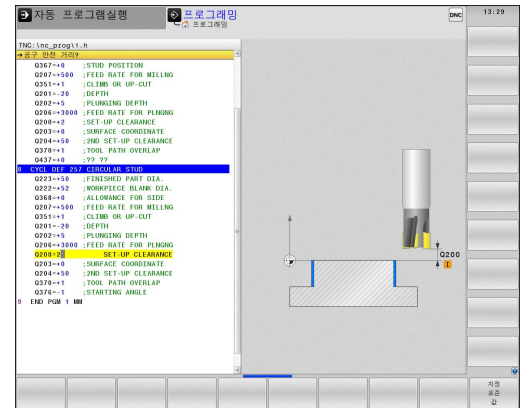

충돌 주의!

나중에 프로그램 설정을 변경하면 전체 가공 프로그램에 영향을 주기 때문에 가공 절차에 상당한 변경이 가해질 수 있습니다.

고정 사이클에 고정값을 입력하면 **GLOBAL DEF** 기능으로 이 값을 바꿀 수 없습니다.

2.2 사이클의 프로그램 기본값

전체적으로 유효한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 공구 축의 사이클 시작 위치에서 자동 접근을 위한 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다.
- ▶ **2차 안전 거리:** TNC에서 가공 단계 종료 시 공구를 놓는 위치입니다. 다음 가공 위치는 가공 평면의 현재 높이에서 접근할 수 있습니다.
- ▶ **F 위치결정:** TNC가 한 사이클 내에서 공구를 이동하는 이송 속도입니다.
- ▶ **F 후퇴 속도:** TNC에서 공구를 후퇴시키는 이송 속도입니다.



이 파라미터는 2xx보다 큰 번호의 모든 고정 사이클에 대해 유효합니다.

드릴링 작업을 위한 전역 데이터

- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 속도:** TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다.
- ▶ **최저점에서 정지시간:** 공구가 홀 바닥면에 머물러 있는 시간(초)입니다.
- ▶ **최정점에서 정지시간:** 공구가 안전 거리에 머물러 있는 시간(초)입니다.



이 파라미터는 200 - 209, 240, 241 및 262 - 267의 드릴링, 탭핑 및 나사산 밀링 사이클에 적용됩니다.

포켓 사이클 25x가 포함된 밀링 작업에 유효한 전역 데이터

- ▶ **중첩 계수:** 공구 반경과 중첩 계수를 곱하면 측면 스텝오버와 같습니다.
- ▶ **상향 또는 하향 밀링:** 밀링 유형을 선택합니다.
- ▶ **절입 유형:** 나선 방향, 왕복 운동 또는 수직 방향으로 재료를 절입합니다.



이 파라미터는 밀링 사이클 251~257에 적용됩니다.

윤곽 사이클을 사용한 밀링 작업에 유효한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 공구축의 사이클 시작 위치에서 자동 접근을 위한 공구 정면과 공작물 표면 사이의 거리입니다.
- ▶ **안전 높이:** 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클이 끝날 때 중간 위치결정 및 후퇴의 경우).
- ▶ **중첩 계수:** 공구 반경과 중첩 계수를 곱하면 측면 스텝오버와 같습니다.
- ▶ **상향 또는 하향 밀링:** 밀링 유형을 선택합니다.



이 파라미터는 SL 사이클 20, 22, 23, 24 및 25에 적용됩니다.

위치결정 동작을 위한 전역 데이터

- ▶ **위치결정 동작:** 가공 단계가 끝날 때의 공구축 후퇴량입니다. 2차 안전 거리 또는 유닛의 시작 위치로 돌아갑니다.



이 파라미터는 **CYCL CALL PAT** 기능으로 호출하는 각 고정 사이클에 적용됩니다.

프로빙 기능을 위한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 프로빙 위치에서 자동 접근을 위한 스타일러스와 공작물 표면 사이의 거리입니다.
- ▶ **안전 높이:** TNC가 터치 프로브를 측정점 사이에서 이동시키는 터치 프로브축의 좌표입니다(**안전 높이로 이동** 옵션이 활성화된 경우).
- ▶ **안전 높이로 이동:** TNC가 터치 프로브를 측정점 사이의 안전 거리 또는 안전 높이로 이동할지 여부를 선택합니다.



모든 터치 프로브 사이클 4xx에 적용됩니다.

2.3 PATTERN DEF 패턴 정의

응용

PATTERN DEF 기능을 사용하면 **CYCL CALL PAT** 기능으로 호출할 수 있는 정규 가공 패턴을 쉽게 정의할 수 있습니다. 사이클 정의와 마찬가지로, 각각의 입력 파라미터를 나타내는 지원 그래픽을 패턴 정의에 사용할 수도 있습니다.



PATTERN DEF는 공구축 Z와 관련해서만 사용할 수 있습니다.

다음 가공 패턴을 사용할 수 있습니다.

소프트 키	가공 패턴	페이지
	POINT 가공 위치를 최대 9개까지 정의	66
	ROW 단일 행(직선 또는 회전)의 정의	66
	PATTERN 단일 패턴(직선, 회전 또는 왜곡)의 정의	67
	FRAME 단일 프레임(직선, 회전 또는 왜곡)의 정의	68
	CIRCLE 완전한 원의 정의	69
	PITCH CIRCLE 피치원의 정의	70

 
패턴 정의 입력



- ▶ **프로그래밍** 작동 모드를 선택합니다.



- ▶ 특수 기능 키를 누릅니다.



- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능을 선택합니다.



- ▶ **패턴 정의** 블록을 엽니다.



- ▶ 원하는 가공 패턴(예: 단일 행)을 선택합니다.
- ▶ 필수 정의를 입력하고 ENT 키를 눌러 각 입력 항목을 확인합니다.

PATTERN DEF 사용

패턴 정의를 입력하자마자 **CYCL CALL PAT** 기능으로 패턴 정의를 호출할 수 있습니다.

추가 정보: "사이클 호출", 페이지 58

그러면 TNC에서 사용자가 정의한 가공 패턴에 대해 가장 최근에 정의한 가공 사이클이 수행됩니다.



가공 패턴은 사용자가 새 가공 패턴을 정의하거나 **SEL PATTERN** 기능으로 점 테이블을 선택할 때까지는 활성 상태로 유지됩니다.

미드 프로그램 시작 기능을 사용하여 가공을 시작 또는 계속하려는 지점을 선택할 수 있습니다.

추가 정보: 대화식 프로그래밍 사용 설명서

TNC에서 공구를 시작점 간의 안전 거리로 후퇴시킵니다. TNC에서는 더 큰 항목을 기준으로 사이클 호출의 스핀들 축 좌표 또는 사이클 파라미터 Q204의 값을 안전 높이로 사용합니다.

2.3 PATTERN DEF 패턴 정의

개별 가공 위치 정의



최대 9개의 가공 위치를 입력할 수 있습니다. **ENT** 키로 입력을 확인합니다.

Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 **Q203**과 함께 적용됩니다.




- ▶ **가공 위치의 X 좌표(절대):** X 좌표를 입력합니다.
- ▶ **가공 위치의 Y 좌표(절대):** Y 좌표를 입력합니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대):** 가공이 시작되는 Z축 좌표를 입력합니다.

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF POS1
(X+25 Y+33.5 Z+0) POS2 (X+50 Y+75 Z+0)

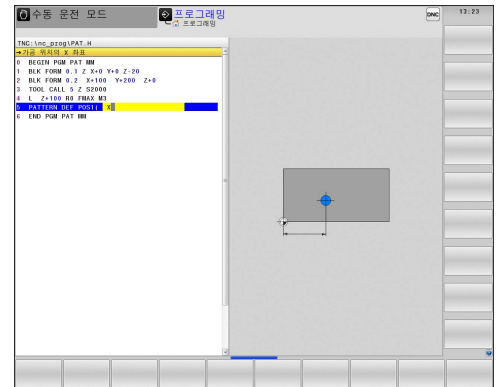

단일 행 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 **Q203**과 함께 적용됩니다.




- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축에 있는 행의 시작점 좌표입니다.
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축에 있는 행의 시작점 좌표입니다.
- ▶ **가공 위치의 공간(증분):** 가공 위치 사이의 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **반복 횟수:** 총 가공 방법 수
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 입력된 시작점 주위의 회전 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대 좌표):** 가공을 시작할 Z 좌표를 입력합니다.

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF ROW1
(X+25 Y+33.5 D+8 NUM5 ROT+0 Z+0)

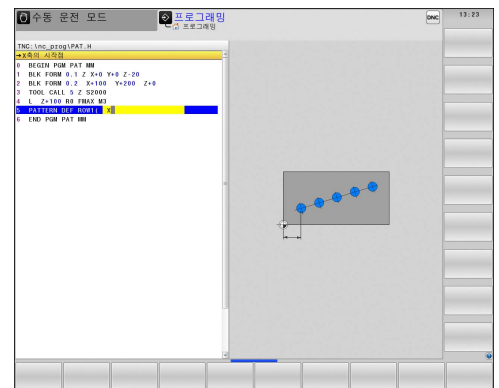

단일 패턴 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 **Q203**과 함께 적용됩니다.

로타리 위치 참조 축 및 **로타리 위치 보조 축** 파라미터는 전체 패턴에 대해 이전에 수행한 **회전 위치**에 추가됩니다.




- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축 상의 패턴 시작점 좌표입니다.
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축 상의 패턴 시작점 좌표입니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 X(증분):** X축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 Y(증분):** Y축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **열 수:** 패턴의 전체 열 개수
- ▶ **행 수:** 패턴의 전체 라인 수
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 전체 패턴이 입력된 시작점 둘레를 회전하는 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 참조 축:** 가공 평면의 기준축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 보조 축:** 가공 평면의 보조축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대):** 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF PAT1 (X+25 Y+33,5
DX+8 DY+10 NUMX5 NUMY4
ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

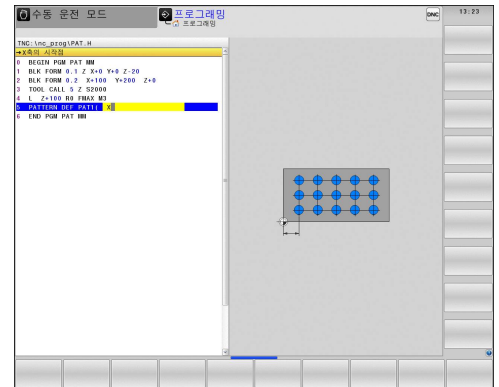

2.3 PATTERN DEF 패턴 정의

개별 프레임 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.

로타리 위치 참조 축 및 로타리 위치 보조 축 파라미터는 전체 패턴에 대해 이전에 수행한 회전 위치에 추가됩니다.



- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축에 있는 프레임의 시작점 좌표입니다.
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축에 있는 프레임의 시작점 좌표입니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 X(증분):** X 방향에 있는 가공 위치 사이의 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 Y(증분):** Y 방향에 있는 가공 위치 사이의 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **열 수:** 패턴에서 열의 총 수입니다.
- ▶ **라인 수:** 패턴에서 행의 총 수입니다.
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 전체 패턴이 입력된 시작점을 중심으로 회전하는 회전 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 기준축:** 가공 평면의 기준축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 보조축:** 가공 평면의 보조축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대 좌표):** 가공을 시작할 Z 좌표를 입력합니다.


NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF FRAME1

(X+25 Y+33.5 DX+8 DY+10

NUMX5 NUMY4 ROT+0 ROTX+0
ROTY+0 Z+0)

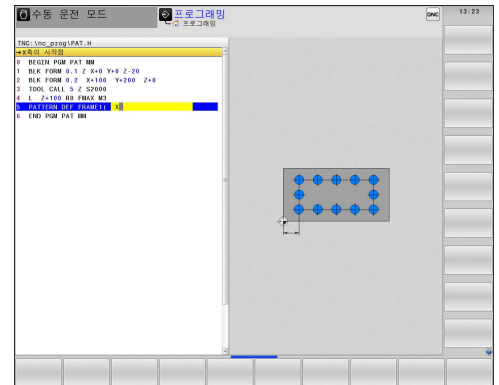

완전한 원 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.




- ▶ **볼트 홀 원 중심 X(절대):** X축에 있는 원 중심의 좌표입니다.
- ▶ **볼트 홀 원 중심 Y(절대):** Y축에 있는 원 중심의 좌표입니다.
- ▶ **볼트 홀 원 직경:** 볼트 홀 원의 직경입니다.
- ▶ **시작각:** 첫 번째 가공 위치의 극각입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **반복 횟수:** 원에 대한 가공 위치의 총 수
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대 좌표):** 가공을 시작할 Z 좌표를 입력합니다.

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF CIRC1
(X+25 Y+33 D80 START+45
NUM8 Z+0)

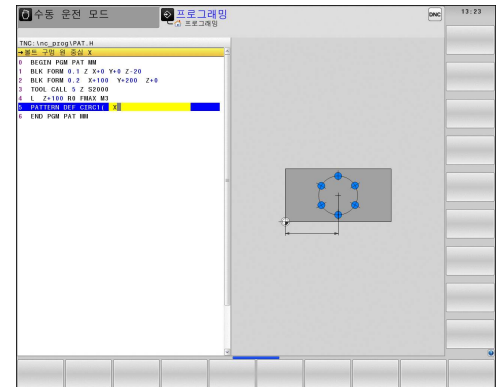

2.3 PATTERN DEF 패턴 정의

피치 원 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우, 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.




- ▶ **볼트 홀 원 중심 X(절대):** X축에 있는 원 중심의 좌표입니다.
- ▶ **볼트 홀 원 중심 Y(절대):** Y축에 있는 원 중심의 좌표입니다.
- ▶ **볼트 홀 원 직경:** 볼트 홀 원의 직경입니다.
- ▶ **시작각:** 첫 번째 가공 위치의 극각입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 주축입니다(예: 공구축 Z에 대한 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **스텝각/끝각:** 두 가공 위치 사이의 상대 극각입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다. 대신 끝각을 입력할 수도 있습니다(소프트 키로 전환).
- ▶ **반복 횟수:** 원에 대한 가공 위치의 총 수
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대 좌표):** 가공을 시작할 Z 좌표를 입력합니다.

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF PITCHCIRC1
(X+25 Y+33 D80 START+45
STEP30 NUM8 Z+0)

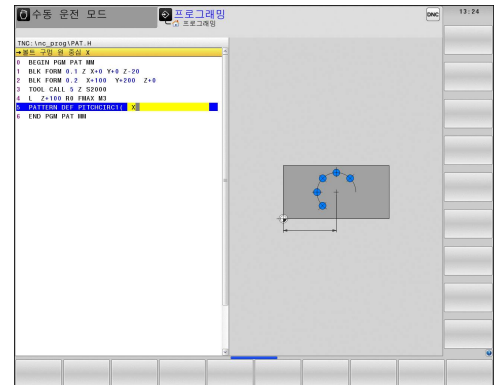

2.4 점 테이블

응용

불규칙한 점 패턴에서 하나 이상의 사이클을 순서대로 실행하려는 경우에는 반드시 포인트 테이블을 작성해야 합니다.

드릴링 사이클을 사용하는 경우 포인트 테이블의 작업 평면 좌표는 홀 중심을 나타냅니다. 밀링 사이클을 사용하는 경우 점 테이블의 작업 평면 좌표는 개별 사이클의 시작점 좌표(원형 포켓의 중심점 좌표)를 나타냅니다. 스핀들 축의 좌표는 공작물 표면의 좌표에 해당합니다.

점 테이블 작성



- ▶ **프로그래밍** 작동 모드를 선택합니다.



- ▶ 파일 관리자를 호출하려면 **PGM MGT** 키를 누릅니다.

파일 이름?



- ▶ 점 테이블의 이름 및 파일 형식을 입력하고 **ENT** 키를 눌러 입력을 확인합니다.



- ▶ 측정 단위를 선택하려면 **MM** 또는 **INCH** 소프트 키를 누르십시오. TNC가 프로그램 블록 창으로 바뀌고 빈 점 테이블이 표시됩니다.



- ▶ **라인 삽입** 소프트 키를 사용하여 새 라인을 삽입하고 원하는 가공 위치의 좌표를 입력합니다.

이 프로세스를 반복하여 원하는 좌표를 모두 입력합니다.



점 테이블의 이름은 문자로 시작해야 합니다.
두 번째 소프트 키 행의 **X 해제/설정**, **Y 해제/설정**, **Z 해제/설정** 소프트 키를 사용하면 점 테이블에 입력할 좌표를 지정할 수 있습니다.

단일 점을 가공 프로세스에서 숨기기

점 테이블의 **FADE** 열에서는 정의된 점을 가공 프로세스 중에 숨길 것인지를 지정할 수 있습니다.



- ▶ 테이블에서 숨길 점을 선택합니다.



- ▶ **FADE** 열을 선택합니다.



- ▶ 숨기기를 활성화합니다. 또는



 
- ▶ 숨기기를 비활성화합니다.

프로그램에서 점 테이블 선택

프로그램밍 작동 모드에서 점 테이블을 활성화할 프로그램을 선택합니다.



- ▶ **프로그램 호출** 키를 눌러 점 테이블 선택을 위한 기능을 호출합니다.



- ▶ **점 테이블** 소프트 키를 누릅니다.

점 테이블의 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 입력을 승인합니다. 점 테이블이 NC 프로그램과 같은 디렉터리에 저장되어 있지 않은 경우에는 전체 경로를 입력해야 합니다.

NC 블록 예

```
7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"
```

점 테이블에 연결하여 사이클 호출



사이클 호출 패턴을 사용하는 경우 TNC에서는 사용자가 마지막으로 정의한 점 테이블을 실행합니다. 해당 점 테이블을 **CALL PGM**에 중첩된 프로그램에서 정의한 경우에도 마찬가지입니다.

TNC가 점 테이블에 정의된 지점에서 마지막으로 정의된 고정 사이클을 호출하도록 하려면 **사이클 호출 패턴**을 사용하여 사이클을 프로그래밍합니다.

CYCL
CALL

- ▶ 사이클 호출을 프로그래밍하려면 **CYCL CALL** 키를 누릅니다.
- ▶ **사이클 호출 패턴** 소프트 키를 눌러 점 테이블을 호출합니다.
- ▶ TNC에서 점 간에 이동할 이송 속도를 입력합니다. 속도를 입력하지 않으면 TNC는 마지막으로 프로그래밍한 이송 속도로 이동하며 **FMAX**는 적용되지 않습니다.
- ▶ 필요한 경우 보조 기능 M을 입력한 다음 **END** 키를 눌러 확인합니다.

TNC에서 공구를 시작점 간의 안전 거리로 후퇴시킵니다. TNC에서는 더 큰 항목을 기준으로 사이클 호출의 스핀들 축 좌표 또는 사이클 파라미터 Q204의 값을 안전 높이로 사용합니다.

스핀들 축에서 사전 위치결정을 수행할 때 줄어드는 이송 속도로 이동하려는 경우에는 기타 기능 M103을 사용하십시오.

SL 사이클과 사이클 12를 포함하는 포인트 테이블의 영향

TNC에서는 점을 추가 데이터 전환으로 해석합니다.

사이클 200 ~ 208 및 262 ~ 267이 포함된 점 테이블의 영향

TNC에서는 작업 평면의 점을 홀 중심 좌표로 해석합니다. 포인트 테이블에서 스핀들 축에 대해 정의된 좌표를 시작점 좌표로 사용하는 경우 공작물 표면 좌표(Q203)를 0으로 정의해야 합니다.

사이클 251 ~ 254가 포함된 점 테이블의 영향

TNC에서는 작업 평면의 점을 사이클 시작점의 좌표로 해석합니다. 포인트 테이블에서 스핀들 축에 대해 정의된 좌표를 시작점 좌표로 사용하는 경우 공작물 표면 좌표(Q203)를 0으로 정의해야 합니다.

3

고정 사이클: 드릴링

 
 
 
 
고정 사이클: 드릴링

3.1 기본 사항

3.1 기본 사항

개요

TNC에서는 모든 형식의 드릴링 작업에 대해 다음과 같은 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	240 센터링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 센터링 직경 또는 센터링 깊이(옵션 입력 항목)	77
	200 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	79
	201 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	81
	202 보링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	83
	203 범용 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 칩 제거 및 점프량	86
	204 백 보링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	88
	205 페킹 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 칩 제거 및 전진 정지 거리	91
	208 보어 밀링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	94
	241 단일 립 깊이 홀 드릴링 깊은 시작점으로 자동 사전 위치결정, 샤프트 속도 및 절삭유 정의	96

3.2 센터링(사이클 240, DIN/ISO: G240)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구의 중심이 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 입력된 센터링 직경 또는 센터링 깊이로 지정됩니다.
- 3 정의되어 있는 경우 공구가 센터링 깊이로 유지됩니다.
- 4 마지막으로 공구 경로가 안전 거리로 후퇴되거나 프로그래밍되어 있는 경우 급속 이송 **FMAX**로 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 **Q344**(직경) 또는 **Q201**(깊이)의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 직경이나 깊이를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

TNC는 양수 직경 또는 깊이를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 양수값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **직경은 1, 깊이는 0을 입력 Q343:** 센터링의 기준을 입력한 직경과 깊이 중 하나로 선택합니다. TNC가 입력한 직경을 센터링 기준으로 사용하는 경우 공구의 점 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에서 정의해야 합니다.
0: 입력한 깊이에 따라 센터링
1: 입력한 직경에 따라 센터링
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 센터링 바닥면(센터링 테이퍼의 끝) 간의 거리입니다. Q343이 0으로 정의되어 있는 경우에만 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **직경(대수 기호) Q344:** 센터링 직경입니다. Q343이 1로 정의되어 있는 경우에만 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 센터링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

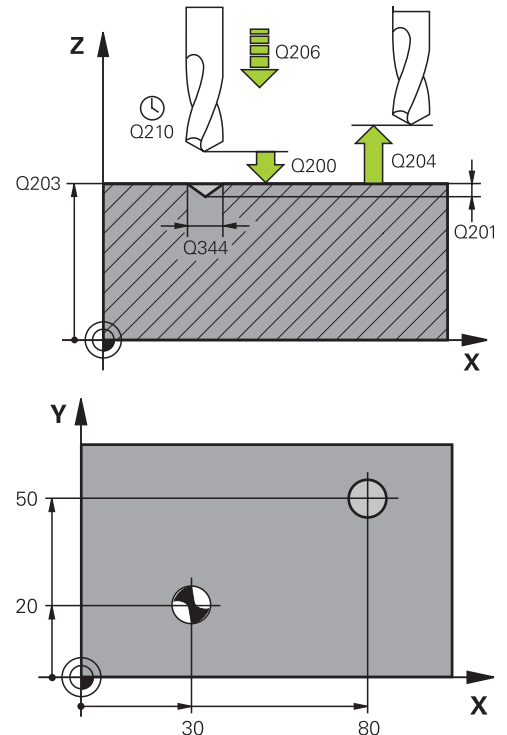

NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 240 CENTERING

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q343=1 ;SELECT DIA./DEPTH

Q201=+0 ;DEPTH

Q344=-9 ;DIAMETER

Q206=250 ;FEED RATE FOR
PLNGNGQ211=0.1 ;DWELL TIME AT
DEPTHQ203=+20 ;SURFACE
COORDINATEQ204=100 ;2ND SET-UP
CLEARANCE

12 L X+30 Y+20 R0 FMAX M3 M99

13 L X+80 Y+50 R0 FMAX M99

3.3 드릴링(사이클 200)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 TNC에서 **FMAX**로 공구를 안전 거리로 되돌린 다음 정지 시간을 입력한 경우 공구를 해당 위치에 정지시켜 두었다가 **FMAX**로 공구를 첫 번째 절입 깊이 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 절입 깊이까지 더 깊이 드릴링됩니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.
- 6 마지막으로 공구 경로가 홀 바닥면에서 후퇴되거나 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 양수값을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 드릴링 중의 공구 이송 속도 (mm/min)입니다. 입력 범위 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999. 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
 - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
 - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **최고점에서 정지 시간 Q210:** 공구가 칩 제거를 위해 구멍에서 후퇴한 후 안전 거리에서 체류하는 시간 (초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최저점에서 정지 시간 Q211:** 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **깊이 기준 Q395:** 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 끝 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에서 정의해야 합니다.
 - 0 = 공구 끝의 기준이 되는 깊이
 - 1 = 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이

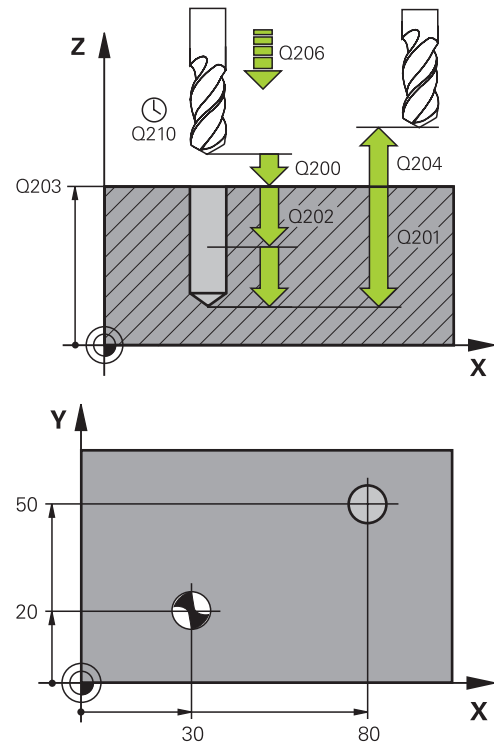

NC 블록

11 CYCL DEF 200 DRILLING

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-15 ;깊이

Q206=250 ;절입 이송 속도

Q202=5 ;절입 깊이

Q211=0 ;최정점에서 정지시간

Q203=+20 ;표면 좌표

Q204=100 ;2차 안전 거리

Q211=0.1 ;최저점에서 정지시간

Q395=0 ;깊이 기준

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 입력된 깊이까지 리밍됩니다.
- 3 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 입력된 정지 시간 동안 홀 바닥면에 머무릅니다.
- 4 공구가 이송 속도 **F**로 안전 거리로 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201)

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 리밍하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208:** 홀에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208의 값으로 0을 입력하면 공구가 리밍 이송 속도로 후퇴합니다. 입력 범위: 0~99999.999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

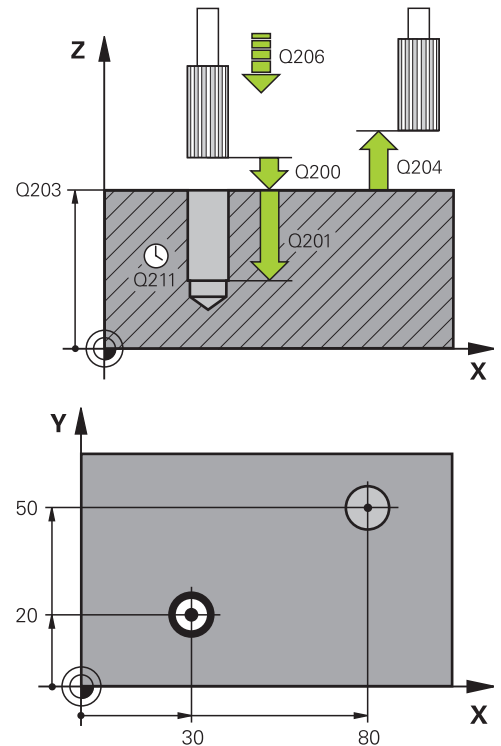

NC 블록

11 CYCL DEF 201 REAMING

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-15 ;깊이

Q206=100 ;절입 이송 속도

Q211=0.5 ;최저점에서 정지시간

Q208=250 ;후퇴 이송 속도

Q203=+20 ;표면 좌표

Q204=100 ;2차 안전 거리

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M9

15 L Z+100 FMAX M2

3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 공작물 절입 속도로 프로그래밍된 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 프로그래밍되어 있는 경우 공구는 자유 절삭을 위한 활성 스피indle 회전이 적용된 상태로 입력한 정지 시간 동안 홀 바닥면에 머무릅니다.
- 4 TNC에서 스피indle의 방향을 파라미터 Q336에 정의되어 있는 위치로 조정합니다.
- 5 후퇴를 선택하는 경우 공구가 0.2mm(고정값)만큼 프로그래밍된 방향으로 후퇴합니다.
- 6 공구가 후퇴 이송 속도로 안전 거리까지 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다. Q214가 0인 경우 공구 점은 홀의 벽에서 유지됩니다.
- 7 최종적으로 TNC에서 공구를 홀 중심에 위치결정합니다.

고정 사이클: 드릴링

3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202)

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.
가공 후에 TNC가 공구를 가공 평면의 시작점 위에 위치결정합니다. 이렇게 하면 점진적으로 위치결정을 계속할 수 있습니다.
사이클을 호출하기 전에 M7 또는 M8 기능이 활성화되어 있는 경우 TNC는 사이클의 끝에서 이 이전 상태를 복원합니다.



충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

공구가 홀 모서리의 반대쪽으로 이동할 이탈 방향을 선택합니다.


Q336에 입력한 각도로 스피들 방향을 프로그래밍하는 경우 공구 끝의 위치를 확인합니다(예: MDI(수동 데이터 입력)를 통한 위치결정 작동 모드). 공구 끝이 좌표 축에 평행하도록 각도를 설정합니다.

후퇴하는 동안 TNC에서는 자동으로 좌표계의 활성화 회전을 고려합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 보링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208:** 홀에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208의 값으로 0을 입력하면 공구가 절입 이송 속도로 후퇴합니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO.**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피indle축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.999
- ▶ **이탈 방향(0/1/2/3/4) Q214:** TNC가 스피indle 방향 조정 후에 홀 바닥면에서 공구를 후퇴시키는 방향을 결정합니다.
 - 0: 공구를 후퇴시키지 않음
 - 1: 기본 축에서 음의 방향으로 공구 후퇴
 - 2: 보조축에서 음의 방향으로 공구 후퇴
 - 3: 기본 축에서 양의 방향으로 공구 후퇴
 - 4: 보조축에서 양의 방향으로 공구 후퇴
- ▶ **스핀들 방향 조정 각도 Q336(절대):** TNC에서 공구를 후퇴시키기 전에 위치결정하는 각도입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000

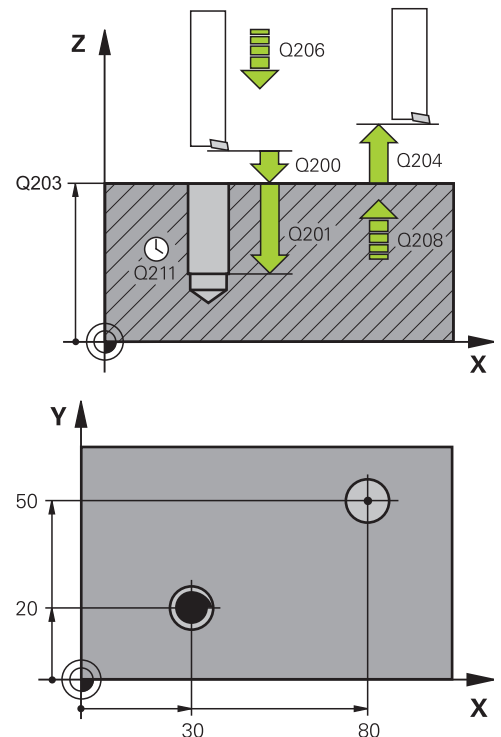

10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 202 BORING

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-15 ;깊이

Q206=100 ;절입 이송 속도

Q211=0.5 ;최저점에서 정지시간

Q208=250 ;후퇴 이송 속도

Q203=+20 ;표면 좌표

Q204=100 ;2차 안전 거리

Q214=1 ;0|탈 방향

Q336=0 ;스핀들 각도

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)

3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 입력된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않고 작업하는 경우 공구는 후퇴 속도로 안전 거리까지 후퇴되어 입력한 정지 시간만큼 해당 위치에 머무른 다음(프로그래밍된 경우) 다시 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 안전 거리까지 전진합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다. 프로그래밍된 경우 진입 깊이는 각 절입 깊이가 적용된 후 점프량만큼 줄어듭니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.
- 6 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 자유 절삭을 위해 입력된 정지 시간만큼 홀 바닥면에 머무른 다음 후퇴 이송 속도로 안전 거리로 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 드릴링 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999. 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
 - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
 - 절입 깊이가 깊이보다 크고 칩 제거를 정의하지 않은 경우
- ▶ **최정점에서 정지시간 Q210:** 공구가 칩을 제거하기 위해 구멍에서 후퇴한 후 안전 거리에서 체류하는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **점프량 Q212(증분):** TNC에서 각 진입 후에 절입 깊이 Q202를 줄이는 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **후퇴하기 전 정지 횟수 Q213:** TNC에서 칩 제거를 위해 구멍에서 공구를 후퇴시키기 전의 칩 제거 수입니다. 칩 제거의 경우 TNC에서는 항상 공구를 Q256의 값만큼 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **최소 절입 깊이 Q205(증분):** 점프량을 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 Q205에서 입력한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208:** 구멍에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q206의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 속도 Q256(증분):** TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **깊이 기준 Q395:** 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 끝 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에서 정의해야 합니다.
 - 0 = 공구 끝의 기준이 되는 깊이
 - 1 = 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이

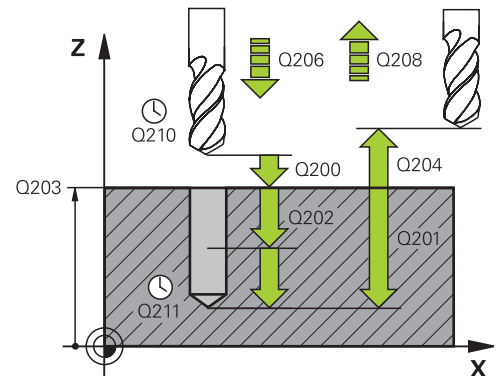

NC 블록

11 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-20 ;깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q202=5 ;절입 깊이

Q211=0 ;최정점에서 정지시간

Q203=+20 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q212=0.2 ;점프량

Q213=3 ;칩 제거

Q205=3 ;최소 절입 깊이

Q211=0.25 ;최저점에서 정지시간

Q208=500 ;후퇴 이송 속도

Q256=0.2 ;칩 제거 거리

Q395=0 ;깊이 기준


3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204)

3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204)

사이클 실행

이 사이클에서는 홀을 공작물 아래쪽에서 보링할 수 있습니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 TNC에서 방향이 조정된 스핀들 정지를 통해 스핀들을 0° 위치로 조정한 다음 오프 센터 거리 보정량만큼 공구를 이동시킵니다.
- 3 그런 다음 날이 공작물 아래쪽의 안전 거리에 도달할 때까지 공구가 예비 가공 속도로 이미 보링된 홀로 절입됩니다.
- 4 TNC에서 보어 구멍에 대해 공구를 다시 센터링하고 스핀들과 절삭유에서 전환한 다음 보링에 대한 이송 속도로 보어 깊이까지 이동시킵니다.
- 5 정지 시간을 입력한 경우 공구가 보어 홀 위쪽에서 잠시 멈춘 다음 홀로부터 다시 후퇴합니다. 방향 지정된 스핀들 정지가 다시 수행되며 공구가 다시 오프 센터 거리 보정량만큼 이동합니다.
- 6 공구가 예비 가공 속도로 안전 거리까지 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다.
- 7 최종적으로 TNC에서 공구를 홀 중심에 위치결정합니다.

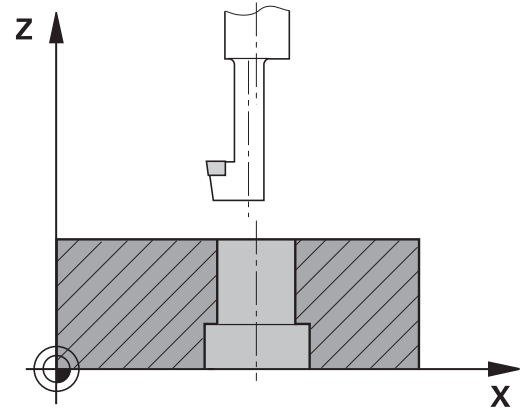

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.
이 사이클에는 상향 절삭을 위한 특수 보링 바가 필요합니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.
가공 후에 TNC가 공구를 가공 평면의 시작점 위에 위치결정합니다. 이렇게 하면 점진적으로 위치결정을 계속할 수 있습니다.
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. 참고: 양수 기호가 지정되어 있으면 양의 스피들축 방향으로 보링이 수행됩니다.
입력한 공구 길이는 잇날의 총 길이가 아니라 보링 바 아래쪽의 총 길이입니다.
보링의 시작점을 계산할 때 TNC에서는 보링 바의 잇날 길이와 소재의 두께를 모두 고려합니다.
사이클을 호출하기 전에 M7 또는 M8 기능이 활성화되어 있는 경우 TNC는 사이클의 끝에서 이 이전 상태를 복원합니다.


**충돌 주의!**

Q336에 입력한 각도로 스피들 방향을 프로그래밍하는 경우 공구 끝의 위치를 확인합니다(예: **MDI(수동 데이터 입력)**를 통한 위치결정 작동 모드). 공구 끝이 좌표 축에 평행하도록 각도를 설정합니다. 공구가 구멍 모서리의 반대쪽으로 이동할 이탈 방향을 선택합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터보어 깊이 Q249(증분):** 공작물 아래쪽과 홀 위쪽 사이의 거리입니다. 양수 기호는 홀이 양의 스핀들축 방향으로 보링됨을 의미합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **소재 두께 Q250(증분):** 공작물의 두께입니다. 입력 범위: 0.0001~99999.9999
- ▶ **오프 센터 거리 보정량 Q251(증분):** 보링 바의 오프 센터 거리 보정량(공구 데이터 시트의 값)입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99999.9999
- ▶ **공구 모서리 길이 Q252(증분):** 보링 바의 아래쪽과 기본 절삭 잇날 사이의 거리(공구 데이터 시트의 값)입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99999.9999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**.
- ▶ **백 보링의 이송 속도 Q254:** 백 보링 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **정지 시간 Q255:** 보어 홀 위쪽에서의 정지 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **이탈 방향(1/2/3/4) Q214:** TNC가 스핀들 방향 조정 후에 오프 센터 거리 보정량만큼 공구를 이동하는 방향을 결정합니다. 이때 0으로 프로그래밍할 수 없습니다.
 - 1: 기본 축에서 음의 방향으로 공구 후퇴
 - 2: 보조축에서 음의 방향으로 공구 후퇴
 - 3: 기본 축에서 양의 방향으로 공구 후퇴
 - 4: 보조축에서 양의 방향으로 공구 후퇴
- ▶ **스핀들 방향 조정 각도 Q336(절대):** 공구가 보어 홀로 절입되거나 보어 홀에서 후퇴되기 전에 TNC에서 공구를 위치결정하는 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000

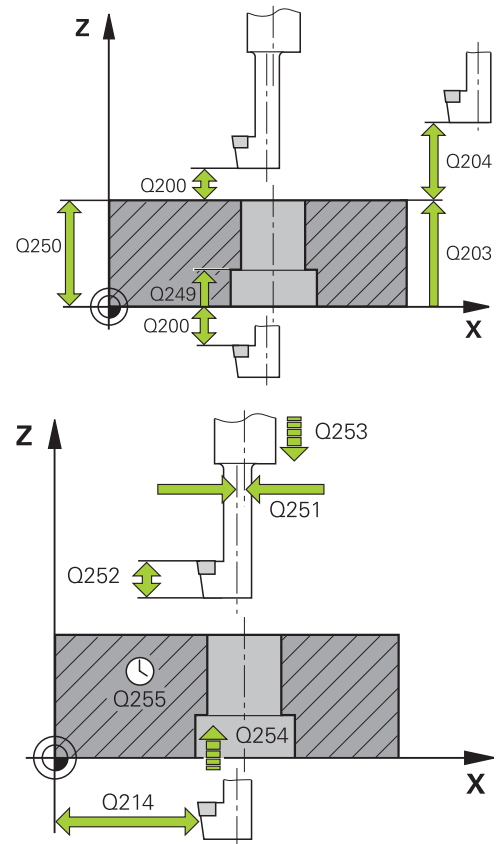

NC 블록

11 CYCL DEF 204 BACK BORING

Q200=2	;안전 거리
Q249=+5	;카운터보어 깊이
Q250=20	;소재 두께
Q251=3.5	;오프 센터 거리 보정량
Q252=15	;공구 모서리 길이
Q253=750	;예비 가공 속도
Q254=200	;카운터보링 이송 속도
Q255=0	;정지시간
Q203=+20	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q214=1	;이탈 방향
Q336=0	;스핀들 각도

3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 시작점을 깊게 입력하면 TNC에서는 정의된 위치결정 이송 속도로 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 3 공구가 입력된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 4 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않는 경우 공구는 급속 이송으로 안전 거리까지 이동한 다음 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 입력된 시작 위치까지 이동합니다.
- 5 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다. 프로그래밍된 경우 진입 깊이는 각 절입 깊이가 적용된 후 점프량만큼 줄어듭니다.
- 6 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.
- 7 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 자유 절삭을 위해 입력된 정지 시간만큼 홀 바닥면에 머무른 다음 후퇴 이송 속도로 안전 거리로 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

Q258 및 **Q259**에 대한 전진 정지 거리를 다르게 입력할 경우 TNC에서 첫 번째와 마지막 절입 깊이 사이의 전진 정지 거리를 동일한 비율로 변경합니다.

Q379를 사용하여 깊은 시작점을 입력하는 경우 TNC에서는 단순히 진입 이동의 시작점만을 변경합니다. TNC는 후퇴 이동을 변경하지 않습니다. 후퇴 이동은 공작물 표면의 좌표를 기준으로 합니다.



 
충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205)

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 홀 바닥면(드릴 테이퍼 끝) 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 드릴링 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999. 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
 - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
 - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피indle축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **점프량 Q212(증분):** TNC에서 절입 깊이 Q202를 줄이는 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 절입 깊이 Q205(증분):** 점프량을 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 Q205에서 입력한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **위쪽 전진 정지 거리 Q258(증분):** TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후에 다시 현재 진입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리로, 첫 번째 진입 깊이의 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **아래쪽 전진 정지 거리 Q259(증분):** TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후에 다시 현재 진입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리로, 마지막 진입 깊이의 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 진입 깊이 Q257(증분):** TNC에서 칩 제거를 수행하는 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 속도 Q256(증분):** TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000

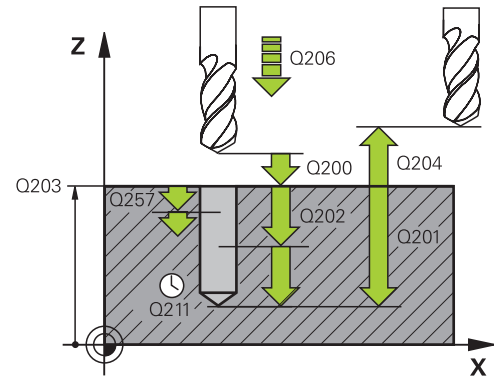

NC 블록

11 CYCL DEF 205 UNIVERSAL PECKING

Q200=2	;안전 거리
Q201=-80	;깊이
Q206=150	;절입 이송 속도
Q202=15	;절입 깊이
Q203=+100	표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q212=0.5	;점프량
Q205=3	;최소 절입 깊이
Q258=0.5	;위쪽 전진 정지 거리
Q259=1	;아래쪽 전진 정지 거리
Q257=5	;칩 제거 깊이
Q256=0.2	;칩 제거 거리
Q211=0.25	;최저점에서 정지 시간
Q379=7.5	;시작점
Q253=750	;사전 위치결정 F
Q208=9999	;후퇴 이송 속도
Q395=0	;깊이 기준

- ▶ **깊은 시작점** Q379(공작물 표면에 상대적으로 증분): 실제 드릴링 작업을 위한 시작 위치입니다. TNC는 **사전 위치결정 이송 속도**로 공작물 표면 위의 안전 거리에서 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **사전 위치결정 이송 속도** Q253: 칩 제거를 위해 후퇴한 후 절입 깊이로 돌아오는 공구의 이송 속도를 정의합니다(Q256). 또한 이 이송 속도는 공구가 깊은 시작점에 위치할 때 효과적입니다(Q379 값이 0이 아닌 경우). 항목(mm/min) 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **후퇴 이송 속도** Q208: 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q206의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**
- ▶ **깊이 기준** Q395: 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 끝 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에서 정의해야 합니다.
0 = 공구 끝의 기준이 되는 깊이
1 = 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이

3.9 보어 밀링(사이클 208)

3.9 보어 밀링(사이클 208)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구축에서 공작물 표면 위의 프로그래밍된 안전 거리로 위치결정한 다음 사용 가능한 공간이 충분한 경우 라운딩된 호의 보어 홀 둘레로 공구를 이동합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 현재 위치에서 첫 번째 절입 깊이로 나선 방향 밀링됩니다.
- 3 드릴링 깊이에 도달하면 TNC에서 다시 완전한 원을 이송하여 초기 절입 이후에 남아 있는 소재를 제거합니다.
- 4 TNC에서 공구를 홀 중심에 다시 위치결정합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 **FMAX**로 안전 거리로 되돌아옵니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

보어 홀 직경을 공구 직경과 같은 값으로 입력한 경우 TNC에서는 나선 보간을 적용하지 않고 입력한 값으로 직접 보링을 수행합니다.

활성 좌우 대칭 기능은 사이클에 정의된 밀링 형식에 영향을 주지 않습니다.

진입 거리가 너무 크면 공구 또는 공작물이 손상될 수 있습니다.

진입 거리가 너무 커지지 않도록 하려면 공구 테이블의 **ANGLE** 열에 공구의 최대 절입 각도를 입력하십시오. 그러면 TNC에서 허용되는 최대 진입 거리를 자동으로 계산하여 입력된 값을 그에 따라 변경합니다.



충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 displayDepthErr를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 아래쪽 모서리와 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 나선형 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **나선당 진입 Q334(증분):** 각 나선(=360°)의 공구 절입 깊이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q335(절대값):** 보어 홀 직경입니다. 지령 직경을 공구 직경과 같은 값으로 입력한 경우 TNC에서는 나선 보간을 적용하지 않고 입력한 깊이로 직접 보링을 수행합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **황삭 직경 Q342(절대):** Q342에 0보다 큰 값을 입력하는 즉시 TNC에서는 지령 직경과 공구 직경 간의 비율을 더 이상 확인하지 않습니다. 이렇게 하면 공구 직경보다 직경이 두 배 이상 큰 홀을 황삭 가공할 수 있습니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
+1 = 상향 절삭,
-1 = 하향 절삭

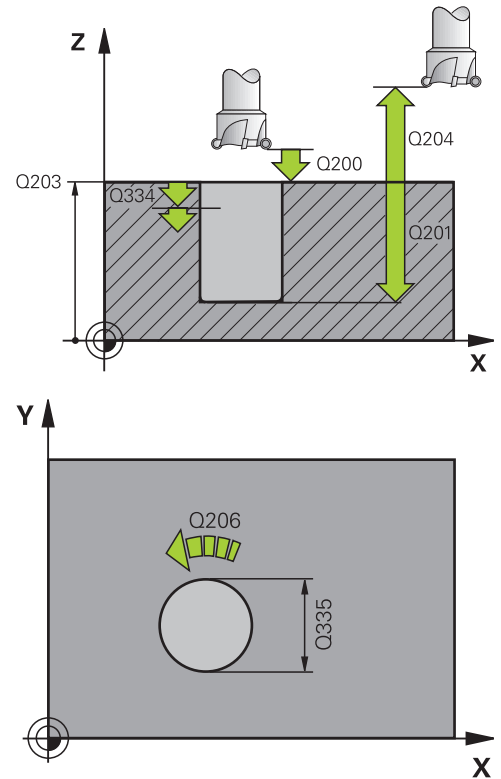

NC 블록

12 CYCL DEF 208 BORE MILLING

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-80 ;깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q334=1.5 ;절입 깊이

Q203=+100표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q335=25 ;지령 직경

Q342=0 ;황삭 직경

Q351=+1 ;상향 또는 하향 절삭

3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)

3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 그런 다음 TNC에서 정의된 위치결정 이송 속도로 공구를 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동하고 드릴링 속도(**M3**)와 절삭유를 설정합니다. TNC는 시계 방향, 반시계 방향 또는 고정 스피들을 사용하여 주기에 정의된 회전 방향으로 접근 이동을 실행합니다.
- 3 공구가 **F**의 이송 속도로 구멍 깊이까지 드릴링하거나 진입 값이 입력되지 않은 경우에는 절입 깊이까지 드릴링합니다. 절입 깊이는 각 진입 깊이가 적용된 후 점프량만큼 줄어듭니다. 정지 깊이를 입력한 경우, TNC는 정지 깊이에 도달한 후 이송 속도를 이송 속도 비율만큼 감소시킵니다.
- 4 프로그래밍된 경우 공구는 칩 제거를 위해 구멍 바닥면에 머무릅니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 구멍 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(3 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 구멍 깊이에 도달하면, TNC에서 절삭유를 해제하고 후퇴 용으로 정의된 값으로 드릴링 속도를 재설정합니다.
- 7 공구가 후퇴 이송 속도로 안전 거리까지 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241) 3.10

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 드릴링 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 공구가 홀 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **깊은 시작점 Q379(공작물 표면에 상대적으로 증분):** 실제 드릴링 작업을 위한 시작 위치입니다. TNC는 사전 위치결정 이송 속도로 공작물 표면 위의 안전 거리에서 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **사전 위치결정 이송 속도 Q253:** 칩 제거를 위해 후퇴한 후 절입 깊이로 돌아오는 공구의 이송 속도를 정의합니다(Q256). 또한 이 이송 속도는 공구가 깊은 시작점에 위치할 때 효과적입니다(Q379 값이 0이 아닌 경우). 항목(mm/min) 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208:** 홀에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q206의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**.
- ▶ **회전 시작/종료 방향(3/4/5) Q426:** 공구가 홀로 진입하거나 홀에서 후퇴할 때 원하는 스피들의 회전 방향. 입력:
3: M3으로 스피들 회전
4: M4로 스피들 회전
5: 고정 스피들로 이동
- ▶ **시작/종료 스피들 속도 Q427:** 공구가 홀로 진입하거나 홀에서 후퇴할 때 원하는 스피들의 속도. 입력 범위: 0~99999

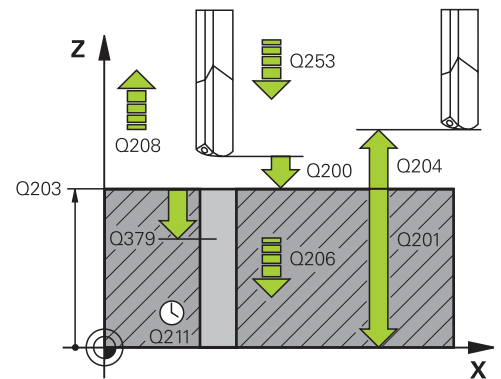

NC 블록

11 CYCL DEF 241 SINGLE-LIP
D.H.DRLNG

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-80 ;깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q211=0.25 ;최저점에서 정지시간

Q203=+100 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q379=7.5 ;시작점

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q208=1000 ;후퇴 이송 속도

Q426=3 ;스핀들 회전 방향

Q427=25 ;진입/후퇴 회전 속도

Q428=500 ;드릴링 속도

Q429=8 ;절삭유 설정

Q430=9 ;절삭유 해제

Q435=0 ;정지 깊이

Q401=100 ;이송 속도 비율

3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)

- ▶ **드릴링 속도** Q428: 원하는 드릴링 속도. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **절삭유 설정의 M 기능?** Q429: 절삭유를 켜기 위한 M 기능입니다. TNC는 공구가 홀 안의 깊은 시작점에 있을 때 절삭유를 켭니다. 입력 범위: 0~999.
- ▶ **절삭유 해제 M 기능?** Q430: 절삭유를 끄기 위한 M 기능입니다. TNC는 공구가 홀 바닥에 있을 때 절삭유를 끕니다. 입력 범위: 0~999.
- ▶ **정지 깊이** Q435(증분): 스피들축에서 공구가 정지하는 좌표입니다. 0을 입력하면 이 기능은 활성화되지 않습니다(표준 설정). 애플리케이션: 스루홀 가공 중 일부 공구는 칩을 맨 위에까지 전달하기 위해 구멍의 바닥면에서 후퇴하기 전 짧은 정지 시간이 필요합니다. 구멍 깊이 Q201보다 작은 값을 정의합니다 (입력 범위: 0 ~ 99999.9999).
- ▶ **이송 속도 비율** Q401: 정지 깊이에 도달한 후 TNC가 이송 속도를 감소시키는 비율입니다. 입력 범위: 0 ~ 100
- ▶ **절입 깊이** Q202(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다. 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **점프량** Q212(증분): TNC에서 각 진입 후에 절입 깊이 Q202를 줄이는 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 절입 깊이** Q205(증분): 점프량을 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 Q205에서 입력한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999


Q202=9999;	최대 절입 깊이 절입 깊이
------------	----------------

Q212=0	;점프량
--------	------

Q205=0	;최소 절입 깊이 절입 깊이
--------	-----------------

3.11 프로그래밍 예

예: 드릴링 사이클

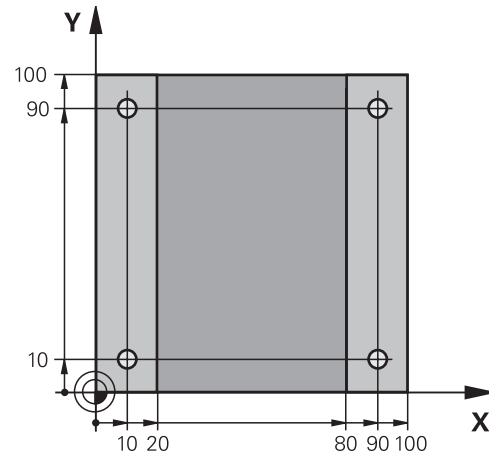

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	공구 호출(공구 반경 3)
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의
Q200=2 ;안전 거리	
Q201=-15 ;깊이	
Q206=250 ;절입 이송 속도	
Q202=5 ;절입 깊이	
Q210=0 ;최정점에서 정지시간	
Q203=-10 ;표면 좌표	
Q204=20 ;2차 안전 거리	
Q211=0.2 ;최저점에서 정지시간	
Q395=0 ;깊이 기준	
6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	홀 1에 접근, 스핀들 설정
7 CYCL CALL	사이클 호출
8 L Y+90 R0 FMAX M99	홀 2에 접근, 사이클 호출
9 L X+90 R0 FMAX M99	홀 3에 접근, 사이클 호출
10 L Y+10 R0 FMAX M99	홀 4에 접근, 사이클 호출
11 L Z+250 R0 FMAX M2	공구 후퇴, 프로그램 종료
12 END PGM C200 MM	


예: PATTERN DEF에 연결된 드릴링 사이클 사용

드릴 홀 좌표는 패턴 정의 PATTERN DEF POS에 저장되며 TNC에서 CYCL CALL PAT를 사용하여 호출합니다.

공구 반경이 선택되므로 테스트 그래픽에 모든 작업 단계가 표시될 수 있습니다.

프로그램 순서

- 센터링(공구 반경 4)
- 드릴링(공구 반경 2.4)
- 탭핑(공구 반경 3)

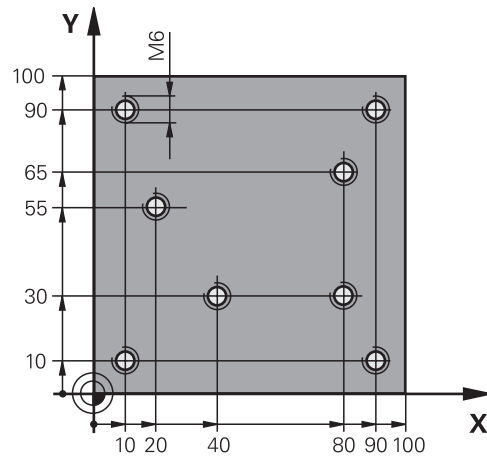

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	센터링 공구 호출(공구 반경 4)
4 L Z+10 R0 F5000	공구를 공구 안전 높이로 이동(F 값 입력): 사이클이 끝날 때마다 TNC가 안전 높이로 위치결정됩니다.
5 PATTERN DEF	모든 드릴링 위치를 점 패턴에서 정의
POS1(X+10 Y+10 Z+0)	
POS2(X+40 Y+30 Z+0)	
POS3(X+20 Y+55 Z+0)	
POS4(X+10 Y+90 Z+0)	
POS5(X+90 Y+90 Z+0)	
POS6(X+80 Y+65 Z+0)	
POS7(X+80 Y+30 Z+0)	
POS8(X+90 Y+10 Z+0)	
6 CYCL DEF 240 CENTERING	사이클 정의: 센터링
Q200=2 ;안전 거리	
Q343=0 ;깊이/직경 선택	
Q201=-2 ;깊이	
Q344=-10 ;직경	
Q206=150 ;절입 이송 속도	
Q211=0 ;최저점에서 정지시간	
Q203=+0 ;표면 좌표	
Q204=50 ;2차 안전 거리	
7 CYCL CALL PAT F5000 M13	홀 패턴에 연결된 사이클 호출
8 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴, 공구 변경
9 TOOL CALL 2 Z S5000	드릴링 공구 호출(반경 2.4)
10 L Z+10 R0 F5000	공구를 안전 높이로 이동(F값 입력)
11 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링

Q200=2	;안전 거리	
Q201=-25	;깊이	
Q206=150	;절입 이송 속도	
Q202=5	;절입 깊이	
Q211=0	;최정점에서 정지시간	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=50	;2차 안전 거리	
Q211=0.2	;최저점에서 정지시간	
Q395=0	;깊이 기준	
12 CYCL CALL PAT F5000 M13		홀 패턴에 연결된 사이클 호출
13 L Z+100 R0 FMAX		공구 후퇴
14 TOOL CALL 3 Z S200		탭핑 공구 호출(반경 3)
15 L Z+50 R0 FMAX		공구를 안전 높이로 이동
16 CYCL DEF 206 TAPPING NEW		탭핑에 대한 사이클 정의
Q200=2	;안전 거리	
Q201=-25	;나사산 깊이	
Q206=150	;절입 이송 속도	
Q211=0	;최저점에서 정지시간	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=50	;2차 안전 거리	
17 CYCL CALL PAT F5000 M13		홀 패턴에 연결된 사이클 호출
18 L Z+100 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
19 END PGM 1 MM		

4

고정 사이클: 톱핑/
나사산 밀링

 
 
고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.1 기본 사항

4.1 기본 사항

개요

TNC에서는 모든 형식의 나사산 작업에 대해 다음과 같은 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	206 새 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함(자동 사전 위치 결정, 2차 안전 거리)	105
	207 새 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함하지 않음(자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리)	107
	209 칩 제거 포함 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함(자동 사전 위치 결정, 2차 안전 거리, 칩 제거)	110
	262 나사산 밀링 나사산을 미리 밀링된 재료에 밀링하기 위한 사이클	115
	263 나사산 밀링/카운터싱킹 나사산을 미리 밀링된 재료에 밀링하고 카운터싱크 모따기를 가공하기 위한 사이클	118
	264 나사산 드릴링/밀링 공구를 사용한 나사산 후속 밀링을 통해 나사산을 고체 재료에 드릴링하기 위한 사이클	122
	265 나선 나사산 드릴링/밀링 나사산을 고체 재료에 밀링하기 위한 사이클	126
	267 수나사 밀링 수나사 밀링 및 카운터싱크 모따기 가 공용 사이클	130

4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, , DIN/ISO: G206)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 한 번의 이동으로 전체 홀 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 공구가 전체 홀 깊이에 도달하면 스핀들 회전 방향이 반전되고, 공구는 정지 시간이 종료되면 안전 거리로 후퇴됩니다. 프로그램 래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.
- 4 안전 거리에서 스핀들 회전 방향이 다시 반전됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

탭핑에는 플로팅 탭 홀더가 필요합니다. 플로팅 탭 홀더를 사용하여 탭핑 프로세스 중에 이송 속도와 스핀들 속도 간의 허용오차를 보정해야 합니다.

사이클이 실행되고 있으면 스핀들 속도 재지정 노브가 비활성화됩니다. 이송 속도 재지정 노브는 제한된 범위에서만 활성화되며, 이 범위는 기계 제작 업체에서 정의합니다(기계 설명서 참조).

오른쪽 방향 나사산을 탭핑하려면 **M3**을 사용하여 스핀들을 활성화하고 왼쪽 방향 나사산의 경우에는 **M4**를 사용합니다.

공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다. 사이클 206에서 TNC는 프로그래밍된 회전 속도와 사이클에서 정의된 이송 속도를 사용하여 나사산 피치를 산출합니다.



충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.


고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, , DIN/ISO: G206)

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
가이드 값: 4x 피치.
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **이송 속도 F Q206:** 탭핑을 수행하는 동안 공구의 이송 속도입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO
- ▶ **최저점에서 정지시간 Q211:** 후퇴 중에 공구의 웨징을 방지할 수 있도록 0~0.5초 사이의 값을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

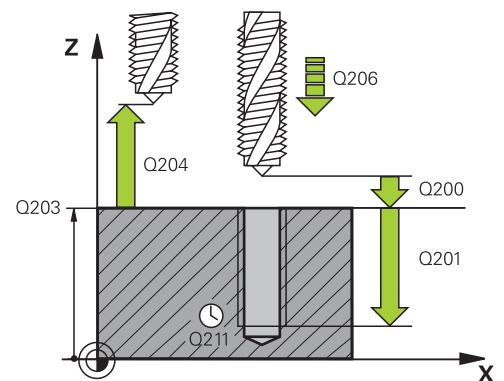

NC 블록

25 CYCL DEF 206 TAPPING NEW

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-20 ;나사산 깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q211=0.25 ;최저점에서 정지시간

Q203=+25 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

이송 속도는 다음과 같이 계산됩니다. $F = S \times p$

F: 이송 속도(mm/min)

S: 스핀들 속도(rpm)

p: 나사산 피치(mm)

프로그램 중단 후 후퇴

탭핑 중에 기계의 정지 버튼을 사용하여 프로그램 실행을 중단하면 TNC에는 공구를 후퇴시킬 수 있는 소프트 키가 표시됩니다.

플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ ISO: G207) 4.3

4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ ISO: G207)

사이클 실행

TNC에서는 하나 이상의 경로에서 플로팅 탭 홀더 없이 나사산을 절삭합니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 한 번의 이동으로 전체 홀 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 스피들 회전의 방향을 다시 반전하고 공구는 안전 거리로 후퇴합니다. 2차 안전 높이를 입력한 경우 TNC는 공구를 해당 위치로 **FMAX**으로 이동합니다.
- 4 스피들 회전이 안전 거리에서 정지됩니다.

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ISO: G207)

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.

이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 스피들 속도에서 이송 속도를 계산합니다. 탭핑 중에 이송 속도 재지정을 사용하면 이송 속도가 자동으로 조정됩니다.

이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다.

사이클이 종료되면 스피들이 정지됩니다. 다음 작업이 시작되기 전에 **M3** 또는 **M4**로 스피들을 다시 시작합니다.

공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다.



충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ ISO: G207) 4.3

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
+ = 오른쪽 나사산
- = 왼쪽 나사산
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

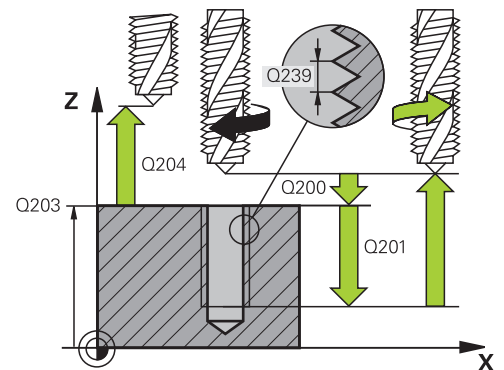

NC 블록

26 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING
NEW

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-20 ;나사산 깊이

Q239=+1 ;나사산 피치

Q203=+25 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

프로그램 중단 후 후퇴

수동 작동 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 나사산에서 공구를 후퇴시키기 위한 소프트 키는 화면 아래의 소프트 키 행에 표시됩니다. 이 소프트 키 및 NC 시작 키를 누르면 공구는 홀에서 후퇴하여 가공 시작점으로 돌아갑니다. 스핀들이 자동으로 정지되고 TNC에 메시지가 표시됩니다.

프로그램 실행, 반 자동 또는 자동 실행 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 그러면 TNC에서 **수동 이송** 소프트 키가 표시됩니다. **수동 이송** 소프트 키를 누른 후 활성 스핀들 축에서 공구를 후퇴시킬 수 있습니다. 중단된 후 가공을 재개하려면 **복귀 위치** 소프트 키 및 NC 시작 키를 누릅니다. TNC는 NC 정지 키를 누르기 전에 가졌던 위치로 공구를 이동합니다.



공구를 양과 음의 공구축 방향으로 후퇴시킬 수 있습니다. 후퇴 시 충돌 위험에 주의하십시오.

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

사이클 실행

TNC는 프로그래밍된 깊이로 도달할 때까지 여러 경로에서 나사산을 가공합니다. 공구가 칩 제거를 위해 홀에서 완전히 후퇴되는지 여부를 파라미터에 정의할 수 있습니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 프로그래밍된 안전 거리로 위치결정합니다. 여기서 방향 조정된 스핀들 정지가 수행됩니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 절입 깊이로 이동하여 스핀들 회전의 방향을 반전하고 칩 해제를 위해 정의에 따라 특정 거리만큼 또는 완전히 후퇴됩니다. 스핀들 속도를 증가시키는 계수를 정의한 경우에는 TNC에서 해당하는 속도로 공구를 구멍으로부터 후퇴시킵니다.
- 3 공구가 스핀들 회전의 방향이 다시 반전하며 다음 절입 깊이로 전진합니다.
- 4 TNC는 프로그래밍 나사산 깊이로 도달할 때까지 이 프로세스 (2-3)를 반복합니다.
- 5 공구가 안전 거리로 후퇴됩니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.
- 6 스핀들 회전이 안전 거리에서 정지됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.
작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.
TNC는 스피들 속도에서 이송 속도를 계산합니다. 탭핑 중에 이송 속도 재지정을 사용하면 이송 속도가 자동으로 조정됩니다.
이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다.
사이클 파라미터 **Q403**에서 빠른 후퇴를 위해 rpm 계수를 정의한 경우 TNC에서 속도를 활성 기어 범위의 최대 속도로 제한합니다.
사이클이 종료되면 스피들이 정지됩니다. 다음 작업이 시작되기 전에 **M3** 또는 **M4**로 스피들을 다시 시작합니다.
공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다.

**충돌 주의!**

 
깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.


고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

사이클 파라미터



- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
+ = 오른쪽 나사산
- = 왼쪽 나사산
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 진입 깊이 Q257(증분):** TNC에서 칩 제거를 수행하는 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 거리 Q256:** TNC에서는 피치 Q239에 프로그래밍된 값을 곱한 다음 칩 제거 중에 계산된 값만큼 공구를 후퇴시킵니다. Q256의 값으로 0을 입력하면 TNC에서는 칩 해제를 위해 공구를 구멍에서 안전 거리까지 완전히 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **스핀들 방향 조정 각도 Q336(절대):** TNC에서 나사산을 가공하기 전에 공구를 위치결정하는 각도입니다. 이를 통해 필요한 경우 나사산을 다시 그루브할 수 있습니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **후퇴를 위한 RPM 요소 Q403:** 드릴 홀에서 후퇴할 때 TNC의 스핀들 속도 및 가공시 후퇴 속도가 높아지는 요소입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 10. 활성 기어 범위의 최고 속도만큼 최대값 늘리기

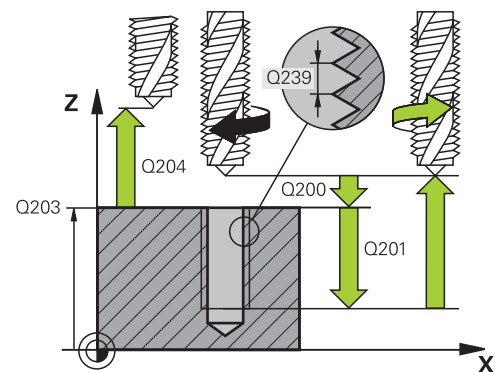

NC 블록

26 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG

Q200=2 ;안전 거리

Q201=-20 ;깊이

Q239=+1 ;나사산 피치

Q203=+25 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q257=5 ;칩 제거 거리

Q256=+1 ;칩 제거 거리

Q336=50 ;스핀들 각도

Q403=1.5 ;RPM 계수

프로그램 중단 후 후퇴

수동 작동 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 나사산에서 공구를 후퇴시키기 위한 소프트 키는 화면 아래의 소프트 키 행에 표시됩니다. 이 소프트 키 및 NC 시작 키를 누르면 공구는 홀에서 후퇴하여 가공 시작점으로 돌아갑니다. 스핀들이 자동으로 정지되고 TNC에 메시지가 표시됩니다.

프로그램 실행, 반 자동 또는 자동 실행 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 그러면 TNC에서 **수동 이송** 소프트 키가 표시됩니다. **수동 이송** 소프트 키를 누른 후 활성 스핀들 축에서 공구를 후퇴시킬 수 있습니다. 중단된 후 가공을 재개하려면 **복귀 위치** 소프트 키 및 NC 시작 키를 누릅니다. TNC는 NC 정지 키를 누르기 전에 가졌던 위치로 공구를 이동합니다.



공구를 양과 음의 공구축 방향으로 후퇴시킬 수 있습니다. 후퇴 시 충돌 위험에 주의하십시오.

4.5 나사산 밀링 기본 사항

사전 요구 사항

- 기계 공구에서 내부 스핀들 냉각 기능을 제공해야 합니다(냉각 절삭유 최소 30bar, 압축 대기 유입 최소 6bar).
- 일반적으로 나사산 밀링을 수행하면 나사산 단면이 왜곡됩니다. 이러한 현상이 발생하지 않도록 하려면 공구 카탈로그에 제공되어 있거나 공구 제조업체로부터 얻을 수 있는 공구별 보정값이 필요합니다. 보정값은 **TOOL CALL**의 공구 반경 **DR**에 대한 보정값을 사용하여 계산합니다.
- 사이클 262, 263, 264 및 267은 오른쪽 방향 회전 공구에 대해서만 사용할 수 있습니다. 사이클 265의 경우에는 오른쪽 및 왼쪽 방향 회전 공구를 모두 사용할 수 있습니다.
- 작업 방향은 대수 기호 Q239(+ = 오른쪽 방향 나사산/ - = 왼쪽 방향 나사산) 및 밀링 방법 Q351(+1 = 상향/ -1 = 하향) 입력 파라미터에 의해 결정됩니다. 아래 테이블에서는 오른쪽 방향 회전 공구에 대한 개별 입력 파라미터 간의 상호 관계를 보여줍니다.

암나사	피치	상향/하향	작업 방향
오른쪽	+	+1(RL)	Z+
왼쪽	-	-1(RR)	Z+
오른쪽	+	-1(RR)	Z-
왼쪽	-	+1(RL)	Z-
수나사	피치	상향/하향	작업 방향
오른쪽	+	+1(RL)	Z-
왼쪽	-	-1(RR)	Z-
오른쪽	+	-1(RR)	Z+
왼쪽	-	+1(RL)	Z+



TNC에서는 공구 절삭 날에 대한 나사산 밀링 중에 프로그래밍된 이송 속도를 참조합니다. 그러나 TNC에는 항상 공구 끝의 경로에 상대적인 이송 속도가 표시되기 때문에 표시되는 값이 프로그래밍된 값과 일치하지는 않습니다.

사이클 8 대칭 형상과 연결된 나사산 밀링 사이클을 하나의 축에서만 실행하는 경우 나사산의 가공 방향은 변경됩니다.

4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.5 나사산 밀링 기본 사항



충돌 주의!

진입에 대해서는 항상 같은 대수 기호를 프로그래밍 하십시오. 사이클은 서로 독립적인 여러 작업 순서로 구성됩니다. 작업 방향을 결정하는 우선 순위는 개별 사이클에 설명되어 있습니다. 예를 들어, 사이클에서 카운터싱크 프로세스만 반복하려는 경우에는 나사산 피치에 0을 입력합니다. 그러면 카운터싱크 깊이로부터 작업 방향이 결정됩니다.


공구 브레이크의 경우 수행 절차

나사산 절삭 중에 공구 파손이 발생하는 경우 프로그램 실행을 중지하고 MDI를 통한 위치결정 작동 모드로 변경한 다음 선형 경로의 공구를 홀 중심으로 이동합니다. 그런 다음 진입 축에서 공구를 후퇴하고 바꿀 수 있습니다.

4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 예비 가공 속도로 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치의 대수 기호, 밀링 방법(상향 또는 하향) 및 단계당 나사산 수를 통해 결정됩니다.
- 3 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 주요 직경까지 이동합니다. 이러한 나선 방향 접근이 이루어지기 전에 해당 접근이 나사산 경로에 대해 프로그래밍된 시작 평면에서 시작되도록 공구축에서 보정 이동이 수행됩니다.
- 4 나사산 수에 대한 파라미터 설정에 따라 1회의 나선 이동, 여러 번의 보정 이동, 1회의 지속적인 나선 이동 중 공구의 나사산 밀링 가공 방식이 결정됩니다.
- 5 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 6 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

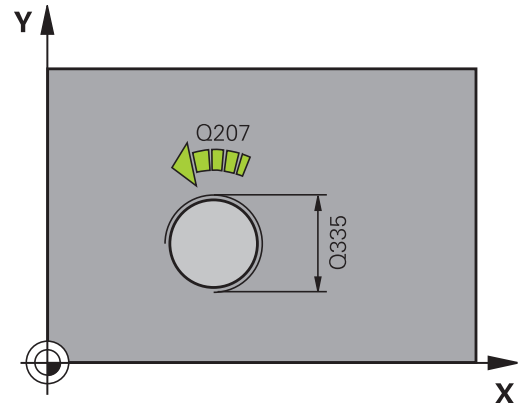

4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262)

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.

나사산 깊이를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

중심으로부터 반원 모양으로 공칭 나사산 직경에 접근합니다. 공구 직경의 피치가 공칭 나사산 직경보다 4배 더 작은 경우에는 측면에 대한 사전 위치결정 이동이 수행됩니다.

TNC에서는 접근 이동 전에 공구축에서 보정 이동을 수행합니다. 보정 이동 길이는 길어도 나사산 피치의 절반입니다. 이를 위해서는 홀에 충분한 공간을 확보해야 합니다.

나사산 깊이를 변경하면 TNC에서 나선 이동의 시작점을 자동으로 변경합니다.


**충돌 주의!**

 깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262) 4.6

사이클 파라미터



- ▶ **가공 지름 Q335:** 나사산의 가공 지름입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
+ = 오른쪽 나사산
- = 왼쪽 나사산
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **단계당 나사산 수 Q355:** 공구를 이동하는 나사산 시작 수:
0 = 나사산 깊이에서 나선 1개
1 = 완전한 나사산 길이에서 연속된 나선
>1 = 접근 및 후진을 포함하는 나선 경로 6개. TNC는 이 사이에서 Q355 x 피치로 공구를 설정합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 공작물 내부 및 외부로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
+1 = 상향 절삭
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **접근 이송 속도 Q206:** 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산의 직경이 작은 경우 접근 이송 속도를 줄이면 공구 파손의 위험을 낮출 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

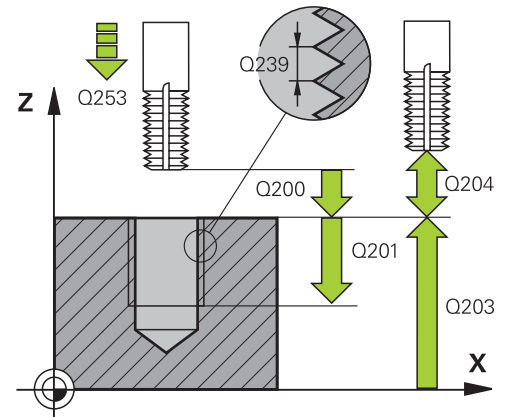

Q355 = 0



Q355 = 1



Q355 > 1



NC 블록

25 CYCL DEF 262 THREAD MILLING

Q335=10 ;지령 직경

Q239=+1.5;나사산 피치

Q201=-20 ;나사산 깊이

Q355=0 ;단계당 나사산 수

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q351=+1 ;상향 또는 하향 절삭

Q200=2 ;안전 거리

Q203=+30 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q207=500 ;밀링 이송 속도

Q512=0 ;접근 이송 속도

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263)

4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

카운터싱킹

- 2 공구가 예비 가공 속도로 카운터싱킹 깊이에서 안전 거리를 뺀 위치로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 카운터싱킹 깊이로 이동합니다.
- 3 측면 안전 여유량을 입력한 경우 TNC에서는 즉시 예비 가공 속도로 공구를 카운터싱킹 깊이에 배치합니다.
- 4 그런 다음 TNC에서는 사용 가능한 공간에 따라 코어 직경에 대한 접선 방향 접근을 수행합니다. 이 접근은 중심으로부터 접근 방향으로 또는 측면에 대한 사전 위치결정 이동으로 수행되며 원형 경로를 따릅니다.

정면 카운터싱킹

- 5 공구가 예비 가공 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 6 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 7 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

나사산 밀링

- 8 TNC가 공구를 프로그래밍된 예비 가공 속도로 나사산의 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치 및 밀링 형식(상향 또는 하향)에 따라 결정됩니다.
- 9 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 직경으로 이동하여 나사산을 360° 나선 이동으로 밀링합니다.
- 10 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 11 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이, 정면 카운터싱킹 깊이 또는 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 카운터싱킹 깊이
3. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

전면에서 카운터싱킹을 수행하려면 카운터싱크 깊이를 0으로 정의하십시오.

나사산 깊이는 최소한 나사산 피치의 1/3만큼 카운터싱크 깊이보다 작은 값으로 프로그래밍합니다.

**충돌 주의!**


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터




- ▶ **가공 지름 Q335:** 나사산의 가공 지름입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
+ = 오른쪽 나사산
- = 왼쪽 나사산
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱크 깊이 Q356(증분):** 공구 점과 공작물의 위쪽 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 공작물 내부 및 외부로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
+1 = 상향 절삭
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **면가공을 위한 안전 거리 Q357(증분):** 공구 잇날과 홀의 벽 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **전면에서의 깊이 Q358(증분):** 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공작물의 상단 표면과 공구 끝 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱크 보정량 Q359(증분):** TNC가 공구 중심을 홀 중심 반대쪽으로 이동시키는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

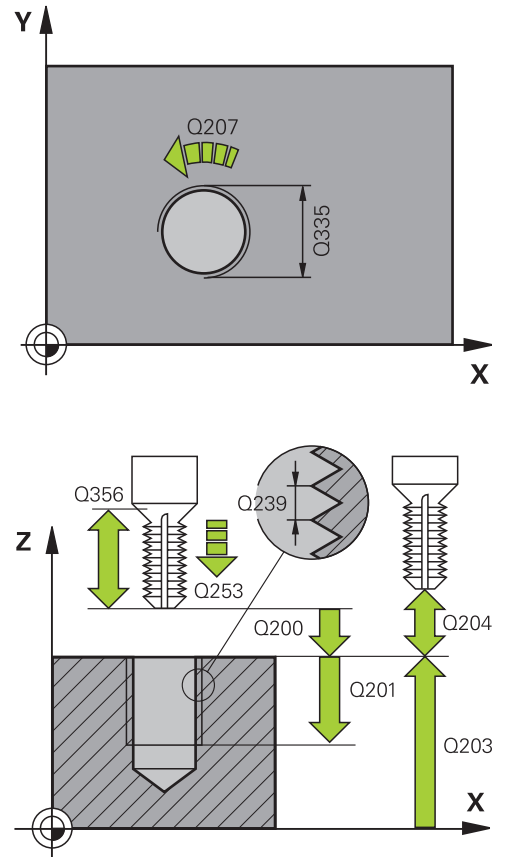

나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263) 4.7

- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리** Q204(증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱킹 이송 속도** Q254: 카운터싱킹하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **접근 이송 속도** Q206: 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산의 직경이 작은 경우 접근 이송 속도를 줄이면 공구 파손의 위험을 낮출 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

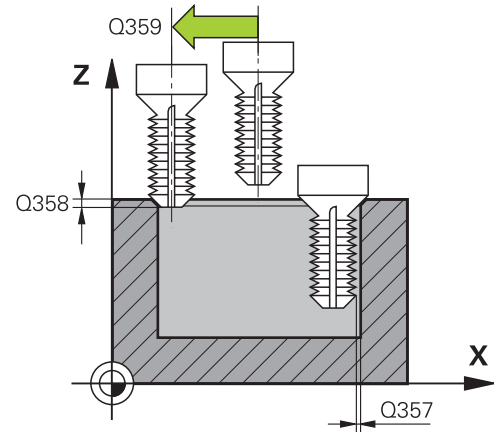

NC 블록

25 CYCL DEF 263 THREAD MLLNG/ CNTSNKG	
Q335=10	;지령 직경
Q239=+1.5	;나사산 피치
Q201=-16	;나사산 깊이
Q356=-20	;카운터싱킹 깊이
Q253=750	;예비 가공 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q200=2	;안전 거리
Q357=0.2	;측면 안전 거리
Q358=+0	;정면 깊이
Q359=+0	;정면 오프셋
Q203=+30	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q254=150	;카운터보링 이송 속도
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q512=0	;접근 이송 속도

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264)

4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

드릴링

- 2 공구가 프로그래밍된 공작물 절입 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않는 경우 공구는 급속 이송으로 안전 거리까지 이동한 다음 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 입력된 시작 위치까지 이동합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.

정면 카운터싱크

- 6 공구가 예비 가공 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 7 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 8 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

나사산 밀링

- 9 TNC가 공구를 프로그래밍된 예비 가공 속도로 나사산의 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치 및 밀링 형식(상향 또는 하향)에 따라 결정됩니다.
- 10 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 직경으로 이동하여 나사산을 360° 나선 이동으로 밀링합니다.
- 11 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 12 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이, 정면 카운터싱킹 깊이 또는 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 카운터싱킹 깊이
3. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

나사산 깊이는 최소한 나사산 피치의 1/3만큼 홀 전체 깊이보다 작은 값으로 프로그래밍합니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.


사이클 파라미터



- ▶ **가공 지름 Q335**: 나사산의 가공 지름입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239**: 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
+ = 오른쪽 나사산
- = 왼쪽 나사산
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분)**: 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **홀 전체 깊이 Q356(증분)**: 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253**: 공작물 내부 및 외부로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351**: M3 밀링 작업 형식
+1 = 상향 절삭
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분)**: 한 번에 진입되는 깊이입니다. 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.

- 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
- 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우

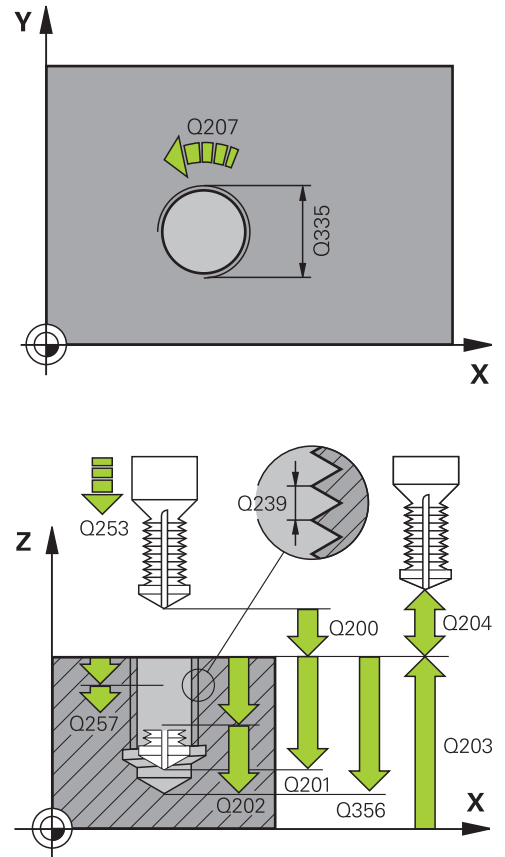

나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264) 4.8

- ▶ **위쪽 전진 정지 거리** Q258(증분): TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후 다시 현재 진입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 진입 깊이** Q257(증분): TNC에서 칩 제거를 수행하는 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 속도** Q256(증분): TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **전면에서의 깊이** Q358(증분): 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공작물의 상단 표면과 공구 끝 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱크 보정량** Q359(증분): TNC가 공구 중심을 홀 중심 반대쪽으로 이동시키는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리** Q200(증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리** Q204(증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 공작물로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **접근 이송 속도** Q206: 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산의 직경이 작은 경우 접근 이송 속도를 줄이면 공구 파손의 위험을 낮출 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

NC 블록

25 CYCL DEF 264 THREAD DRILLNG/MLLNG	
Q335=10	;지령 직경
Q239=+1.5	;나사산 피치
Q201=-16	;나사산 깊이
Q356=-20	;전체 홀 깊이
Q253=750	;예비 가공 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q202=5	;절입 깊이
Q258=0.2	;전진 정지 거리
Q257=5	;칩 제거 거리
Q256=0.2	;칩 제거 거리
Q358=+0	;정면 깊이
Q359=+0	;정면 오프셋
Q200=2	;안전 거리
Q203=+30	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q206=150	;절입 이송 속도
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q512=0	;접근 이송 속도

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

정면 카운터싱크

- 2 카운터싱크가 나사산 밀링 전에 수행되는 경우 공구가 카운터싱크 가공속도로 정면의 싱킹 깊이까지 이동합니다. 카운터싱크가 나사산 밀링 후에 발생하는 경우에는 TNC에서 공구를 예비 가공 속도로 카운터싱크 깊이까지 이동시킵니다.
- 3 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 4 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

나사산 밀링

- 5 공구가 프로그래밍된 예비 가공 속도로 나사산의 시작 평면으로 이동합니다.
- 6 공구가 나선 이동을 통해 나사산 직경에 접선 방향으로 접근합니다.
- 7 공구가 나사산 깊이에 도달할 때까지 연속되는 아래쪽 나선 경로로 이동합니다.
- 8 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 9 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이 또는 정면 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정되며, 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

나사산 깊이를 변경하면 TNC에서 나선 이동의 시작점을 자동으로 변경합니다.

밀링 형식(상향/하향)은 나사산(오른쪽 방향/왼쪽 방향) 및 공구 회전 방향에 따라 결정되는데, 이는 공구의 방향으로만 작업을 수행할 수 있기 때문입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

사이클 파라미터




- ▶ **가공 지름 Q335:** 나사산의 가공 지름입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
 + = 오른쪽 나사산
 -= 왼쪽 나사산
 입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 공작물 내부 및 외부로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **전면에서의 깊이 Q358(증분):** 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공작물의 상단 표면과 공구 끝 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱크 보정량 Q359(증분):** TNC가 공구 중심을 홀 중심 반대쪽으로 이동시키는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱킹 Q360:** 모따기 실행
 0 = 나사산 밀링 전
 1 = 나사산 밀링 후
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

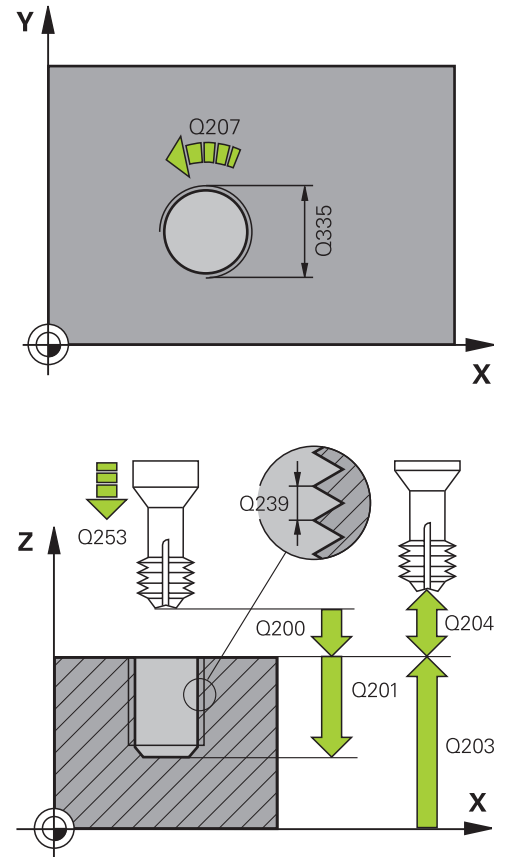

나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265) 4.9

- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱킹 이송 속도 Q254:** 카운터싱킹하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

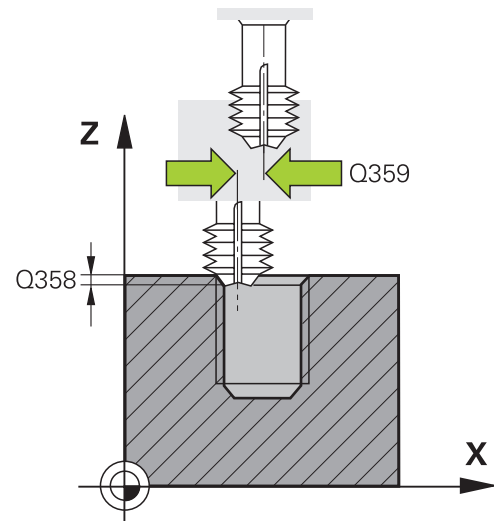

NC 블록

25 CYCL DEF 265 HEL. THREAD
DRLG/MLG

Q335=10 ;지령 직경

Q239=+1.5;나사산 피치

Q201=-16 ;나사산 깊이

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q358=+0 ;정면 깊이

Q359=+0 ;정면 오프셋

Q360=0 ;카운터싱킹

Q200=2 ;안전 거리

Q203=+30 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q254=150 ;카운터보링 이송 속도

Q207=500 ;밀링 이송 속도

고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267)

4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267)

사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

정면 카운터싱크

- 2 TNC가 작업면의 기준축에서 보스 중심으로부터 정면의 카운터싱크 시작점으로 이동합니다. 시작점 위치는 나사산 반경, 공구 반경 및 피치에 따라 결정됩니다.
- 3 공구가 예비 가공 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 4 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 5 공구가 반원에서 시작점으로 이동합니다.

나사산 밀링

- 6 정면에 이전 카운터싱크가 없는 경우 TNC가 공구를 시작점에 배치합니다. 나사산 밀링의 시작점은 정면의 카운터싱킹 시작점입니다.
- 7 공구가 프로그래밍된 예비 가공 속도로 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치의 대수 기호, 밀링 방법(상향 또는 하향) 및 단계당 나사산 수를 통해 결정됩니다.
- 8 공구가 나선 이동을 통해 나사산 직경에 접선 방향으로 접근합니다.
- 9 나사산 수에 대한 파라미터 설정에 따라 1회의 나선 이동, 여러 번의 보정 이동, 1회의 지속적인 나선 이동 중 공구의 나사산 밀링 가공 방식이 결정됩니다.
- 10 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 11 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



작업 평면에서 시작점(보스 중심)의 위치결정 블록을 반경 보정 **RO**로 설정하여 프로그래밍합니다.

정면의 카운터싱크 이전에 필요한 보정량을 미리 결정해야 합니다. 보스 중심에서 공구의 중심으로 이동하는 값(수정되지 않은 값)을 입력해야 합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이 또는 정면 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정되며, 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.

**충돌 주의!**


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **가공 지름 Q335:** 나사산의 가공 지름입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **나사산 피치 Q239:** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.
 + = 오른쪽 나사산
 -= 왼쪽 나사산
 입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **나사산 깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 나사산 루트 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **단계당 나사산 수 Q355:** 공구를 이동하는 나사산 시작 수:
 0 = 나사산 깊이에서 나선 1개
 1 = 완전한 나사산 길이에서 연속된 나선
 >1 = 접근 및 후진을 포함하는 나선 경로 6개. TNC는 이 사이에서 Q355 x 피치로 공구를 설정합니다.
 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 공작물 내부 및 외부로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **전면에서의 깊이 Q358(증분):** 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공작물의 상단 표면과 공구 끝 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱크 보정량 Q359(증분):** TNC가 공구 중심을 홀 중심 반대쪽으로 이동시키는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

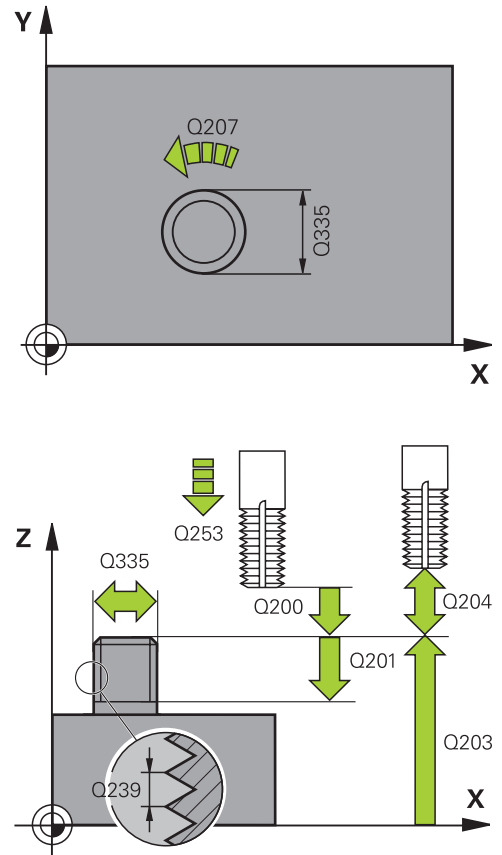

외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267) 4.10

- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리** Q204(증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **카운터싱킹 이송 속도** Q254: 카운터싱킹하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **접근 이송 속도** Q206: 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산의 직경이 작은 경우 접근 이송 속도를 줄이면 공구 파손의 위험을 낮출 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

Q355 = 0



Q355 = 1



Q355 > 1



NC 블록

25 CYCL DEF 267 OUTSIDE THREAD
MLLNG

Q335=10 ;지령 직경

Q239=+1.5;나사산 피치

Q201=-20 ;나사산 깊이

Q355=0 ;단계당 나사산 수

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q351=+1 ;상향 또는 하향 절삭

Q200=2 ;안전 거리

Q358=+0 ;정면 깊이

Q359=+0 ;정면 오프셋

Q203=+30 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q254=150 ;카운터보링 이송 속도

Q207=500 ;밀링 이송 속도

Q512=0 ;접근 이송 속도

4.11 프로그래밍 예

4.11 프로그래밍 예


예: 나사산 밀링

드릴 홀 좌표는 점 테이블 TAB1.PNT에 저장되며 TNC에서 **CYCL CALL PAT**를 사용하여 호출합니다.

공구 반경이 선택되므로 테스트 그래픽에 모든 작업 단계가 표시될 수 있습니다.

프로그램 순서

- 센터링
- 드릴링
- 탭핑

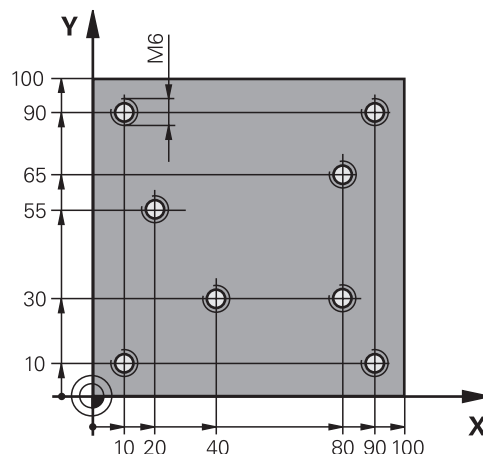

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	공구 호출: 센터링 드릴
4 L Z+10 R0 F5000	공구를 공구 안전 높이로 이동(F 값 입력): 사이클이 끝날 때 마다 TNC가 안전 높이로 위치결정됩니다.
5 SEL PATTERN "TAB1"	점 테이블 정의
6 CYCL DEF 240 CENTERING	사이클 정의: 센터링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q343=1 ;SELECT DIA./DEPTH	
Q201=-3.5 ;DEPTH	
Q344=-7 ;DIAMETER	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q11=0 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	여기에 0을 입력해야 함(점 테이블에 정의된 대로 적용)
Q204=0 ;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
10 CYCL CALL PAT F5000 M3	TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출, 점 사이 이송 속도: 5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	공구 후퇴, 공구 변경
12 TOOL CALL 2 Z S5000	공구 호출: 드릴
13 L Z+10 R0 F5000	공구를 안전 높이로 이동(F 값 입력)
14 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25 ;DEPTH	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	

Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q204=0	;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q211=0.2	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0	;DEPTH REFERENCE	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3		TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출
16 L Z+100 R0 FMAX M6		공구 후퇴, 공구 변경
17 TOOL CALL 3 Z S200		공구 호출: 탭
18 L Z+50 R0 FMAX		공구를 안전 높이로 이동
19 CYCL DEF 206 TAPPING		탭핑에 대한 사이클 정의
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25	;DEPTH OF THREAD	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q204=0	;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
20 CYCL CALL PAT F5000 M3		TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출
21 L Z+100 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
22 END PGM 1 MM		

점 테이블 TAB1.PNT

TAB1. PNT MM
NR X Y Z
0 +10 +10 +0
1 +40 +30 +0
2 +90 +10 +0
3 +80 +30 +0
4 +80 +65 +0
5 +90 +90 +0
6 +10 +90 +0
7 +20 +55 +0
[END]

5

 
 
 
고정 사이클: 포켓
밀링/보스 밀링/슬롯
밀링

5.1 기본 사항

5.1 기본 사항

개요

TNC에서는 포켓, 보스 및 슬롯 가공을 위한 다음 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	251 직사각형 포켓 선택적인 가공 작업 및 나선 절입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	139
	252 원형 포켓 선택적인 가공 작업 및 나선 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	143
	253 슬롯 밀링 선택적인 가공 작업 및 왕복 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	148
	254 원형 슬롯 선택적인 가공 작업 및 왕복 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	152
	256 직사각형 보스 여러 경로가 필요한 경우 스텝 오버를 통한 황삭/정삭 사이클	156
	257 원형 보스 여러 경로가 필요한 경우 스텝 오버를 통한 황삭/정삭 사이클	160
	233 정면 밀링 최대 한도 3개의 정면 가공	168

5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)

사이클 실행

직사각형 포켓을 완전하게 가공하려면 사이클 251 직사각형 포켓을 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

황삭

- 1 공구가 포켓 중심에서 공작물에 진입하여 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC에서 중첩 계수(파라미터 Q370) 및 정삭 여유량(파라미터 Q368 및 Q369)을 고려하여 포켓을 뒤집어 황삭합니다.
- 3 황삭 작업이 종료되면 TNC는 공구를 포켓 벽에서 접선 방향으로 뺀 후 현재 패킹 깊이 위의 안전 거리만큼 이동하고 여기서 급속 이송으로 포켓 중심까지 되돌립니다.
- 4 프로그래밍된 밀링 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

정삭

- 5 정삭 여유량이 정의되면 공구가 포켓 중심에서 공작물에 진입하여 정삭용 절입 깊이로 이동합니다. 지정된 경우 TNC가 수 차례 진입하여 포켓 벽을 정삭합니다. 포켓 벽에 접선 방향으로 접근합니다.
- 6 TNC에서 포켓 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다. 포켓 바닥에 접선 방향으로 접근합니다.

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)

프로그래밍 시 주의 사항:



비활성 공구 테이블에 대해서는 절입 각도를 정의할 수 없기 때문에 항상 수직으로 절입(Q366=0)해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

항삭 작업이 종료되면 TNC에서는 공구를 급속 이송으로 포켓 중심까지 다시 위치결정합니다. 그러면 공구가 현재 펌킹 깊이에서 안전 거리만큼 위에 놓입니다. 칩으로 인해 공구가 고장나지 않도록 안전 거리를 입력합니다.

내부에서 계산된 나사산 직경이 공구 직경의 두 배보다 작으면 나선 절입 도중 TNC에 오류 메시지가 출력됩니다. 중심 절삭 공구를 사용하는 경우, **suppressPlungeErr** 기계 파라미터를 통해 이 모니터링 기능을 끌 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.




깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 작업 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 포켓 중심에서 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다.


사이클 파라미터



- ▶ **가공 작업(0/1/2) Q215:** 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **1번째 면 길이 Q218(증분):** 작업 평면의 기준축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q219(증분):** 작업 평면의 보조축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **코너 반경 Q220:** 포켓 코너의 반경입니다. 여기에 0을 입력한 경우 TNC에서 코너 반경과 공구 반경이 동일한 것으로 간주합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q368(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 각도 Q224(절대):** 전체 가공이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **포켓 위치 Q367:** 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 포켓 위치입니다.
 0: 공구 위치 = 포켓 중심
 1: 공구 위치 = 왼쪽 아래 모서리
 2: 공구 위치 = 오른쪽 아래 모서리
 3: 공구 위치 = 오른쪽 위 모서리
 4: 공구 위치 = 왼쪽 위 모서리
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면과 포켓 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999

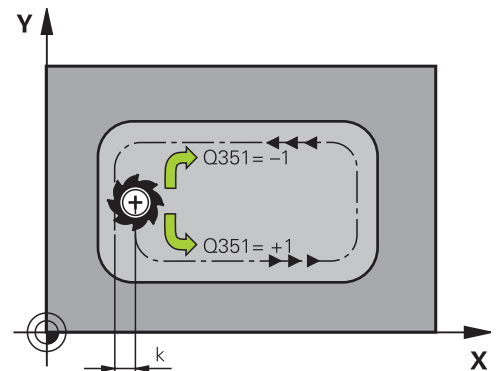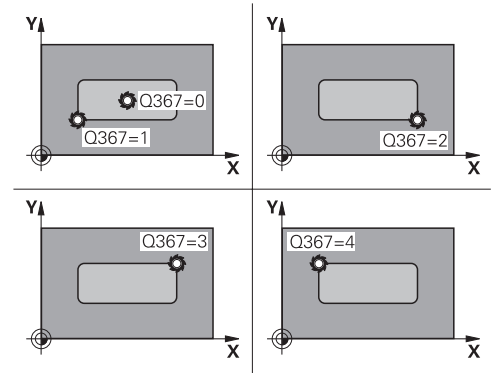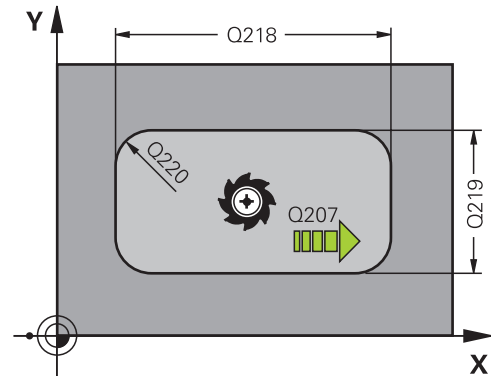

- ▶ **바닥면 정삭 여유량 Q369(증분 값):** 공구 축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **경로 중첩 계수 Q370:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.414 또는 **PREDEF**
- ▶ **절입 방법 Q366:** 절입 방식입니다.
0: 수직 절입. TNC에서는 공구 테이블에 정의된 진입 각도 **ANGLE**와 상관없이 수직 방향으로 진입을 수행합니다.
1: 나선 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지를 생성합니다.
2왕복 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지를 생성합니다. 왕복 길이는 절입 각도에 따라 달라집니다. TNC에서는 공구 직경의 두 배를 최소값으로 사용합니다.
PREDEF: TNC는 GLOBAL DEF 블록 값을 사용합니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정삭 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**

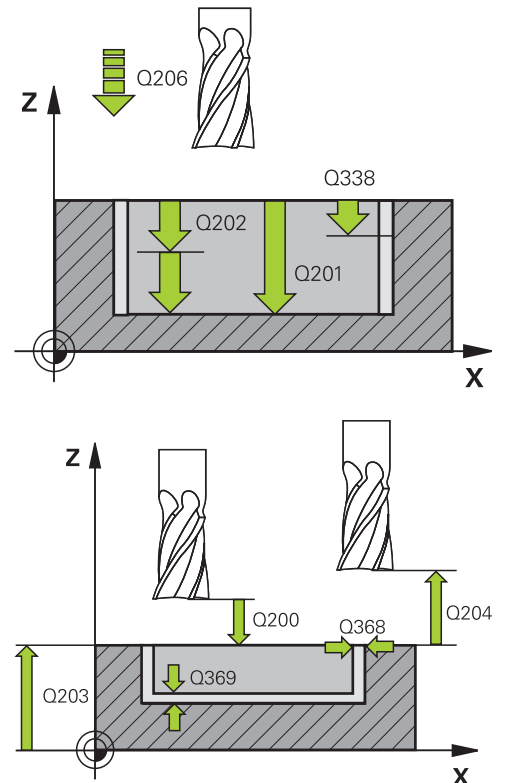

NC 블록

8 CYCL DEF 251 RECTANGULAR POCKET

Q215=0	;가공 방법
Q218=80	;1번째 면 길이
Q219=60	;2번째 면 길이
Q220=5	;모서리 반경
Q368=0.2	;측면 여유량
Q224=+0	;회전 각도
Q367=0	;포켓 위치
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q201=-20	;깊이
Q202=5	;절입 깊이
Q369=0.1	;바닥면 여유량
Q206=150	;절입 이송 속도
Q338=5	;정삭가공 진입
Q200=2	;안전 거리
Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q370=1	;공구 경로 중첩
Q366=1	;절입
Q385=500	;정삭 이송 속도

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

사이클 실행

사이클 252 원형 포켓을 사용하여 원형 포켓을 가공합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 작업을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

황삭

- 1 TNC는 먼저 공구를 급속 이송으로 공작물 위의 안전 거리 Q200으로 이동시킵니다.
- 2 공구가 포켓 중심에서 첫 번째 절입 깊이까지 절입합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 3 TNC에서 중첩 계수(파라미터 Q370) 및 정삭 잔삭량(파라미터 Q368 및 Q369)을 고려하여 포켓을 뒤집어 황삭합니다.
- 4 황삭 작업이 종료되면 TNC는 공구를 포켓 벽에서 접선 방향으로 작업면의 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 공구를 급속 이송으로 Q200까지 후퇴시키고 여기서 급속 이송으로 포켓 중심까지 되돌립니다.
- 5 프로그래밍된 포켓 깊이에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복되며, 이때 정삭 여유량 Q369를 계산에 넣습니다.
- 6 황삭만 프로그래밍된 경우(Q215=1) 공구는 포켓 벽에서 접선 방향으로 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 급속 이송으로 공구축에서 2차 안전 거리 Q200까지 후퇴하고 급속 이송으로 포켓 중심으로 돌아옵니다.

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

정삭

- 1 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 포켓 벽을 정삭합니다.
- 2 TNC는 포켓 벽 앞의 공구축에 공구를 위치결정하며, 이때 정삭 여유량 Q368 및 안전 거리 Q200을 계산에 넣습니다.
- 3 직경 Q223에 도달할 때까지 TNC에서 포켓을 안쪽에서 바깥으로 삭제합니다.
- 4 그런 다음 TNC는 포켓 벽 앞의 공구축에 공구를 위치결정하는데 이때 정삭 여유량 Q368 및 안전 거리 Q200을 계산에 넣으며, 다음 깊이에서 포켓 벽의 정삭 프로세스를 반복합니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 직경에 도달할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
- 6 직경 Q223으로 가공한 후 TNC는 공구를 작업면에서 접선 방향으로 정삭 여유량 Q368에 안전 거리 Q200을 더한 만큼 후퇴시킨 후 급속 이송으로 공구축에서 안전 거리 Q200까지 후퇴시키고 포켓 중심으로 되돌립니다.
- 7 다음으로 TNC는 공구축의 공구를 깊이 Q201까지 이동시키고 포켓 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다. 포켓 바닥에 접선 방향으로 접근합니다.
- 8 TNC는 깊이 Q201에 Q369를 더한 만큼 도달할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
- 9 마지막으로 공구는 포켓 벽에서 접선 방향으로 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 급속 이송으로 공구축에서 안전 거리 Q200까지 후퇴하고 급속 이송으로 포켓 중심으로 돌아옵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



비활성 공구 테이블에 대해서는 절입 각도를 정의할 수 없기 때문에 항상 수직으로 절입(Q366=0)해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치(원 중심)에 사전 위치결정합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

항삭 작업이 종료되면 TNC에서는 공구를 급속 이송으로 포켓 중심까지 다시 위치결정합니다. 그러면 공구가 현재 펙킹 깊이에서 안전 거리만큼 위에 놓입니다. 칩으로 인해 공구가 고장나지 않도록 안전 거리를 입력합니다.

내부에서 계산된 나사산 직경이 공구 직경의 두 배보다 작으면 나선 절입 도중 TNC에 오류 메시지가 출력됩니다. 중심 절삭 공구를 사용하는 경우, **suppressPlungeErr** 기계 파라미터를 통해 이 모니터링 기능을 끌 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 작업 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 포켓 중심에서 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다.

사이클 파라미터




- ▶ **가공 작업(0/1/2)** Q215: 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **원 직경** Q223: 정삭된 포켓의 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량** Q368(증분): 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭** Q351: M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이** Q201(증분): 공작물 표면과 포켓 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이** Q202(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **바닥면 정삭 여유량** Q369(증분 값): 공구 축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**

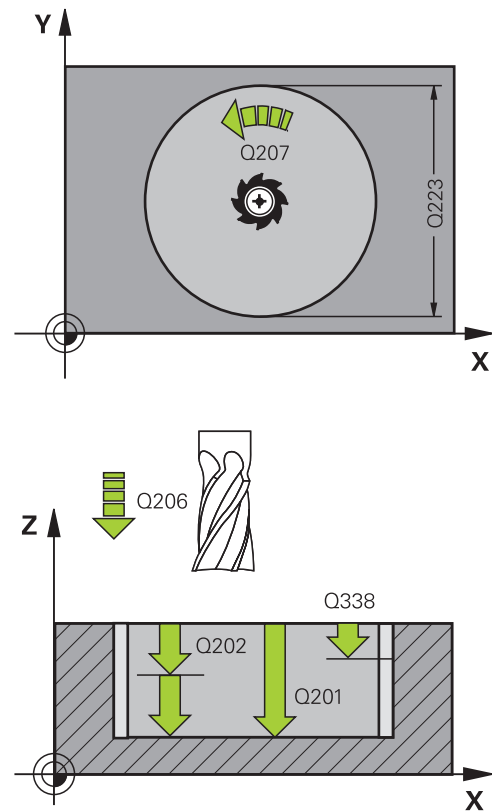

원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252) 5.3

- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **경로 중첩 계수 Q370:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **절입 방법 Q366:** 절입 방식입니다.
 - 0 = 세로 절입입니다. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 또는 90으로 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
 - 1 = 나선 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
 - 또는 **PREDEF**
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정삭 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **이송 속도 참조(0...3) Q439:** 프로그램된 이송 속도에 대한 참조를 정의합니다.
 - 0: 이송 속도는 공구의 중심점 경로를 참조합니다.
 - 1: 이송 속도는 측면 정삭 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
 - 2: 이송 속도는 측면 및 바닥 정삭 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
 - 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 참조합니다.

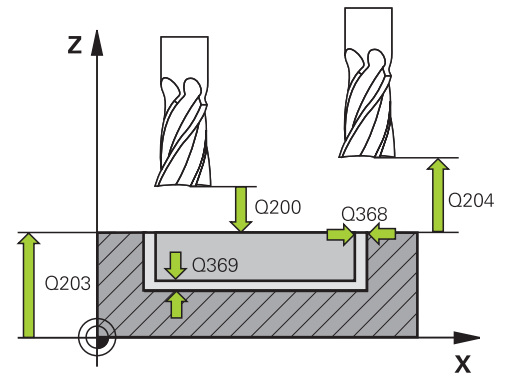

NC 블록

8 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET

Q215=0	;가공 방법
Q223=60	;원 직경
Q368=0.2	;측면 여유량
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q201=-20	;깊이
Q202=5	;절입 깊이
Q369=0.1	;바닥면 여유량
Q206=150	;절입 이송 속도
Q338=5	;정삭가공 진입속도
Q200=2	;안전 거리
Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q370=1	;공구 경로 중첩
Q366=1	;절입
Q385=500	;정삭 이송 속도
Q439=3	;이송 속도 참조

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253)

5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253)

사이클 실행

슬롯을 완전히 가공하려면 사이클 253을 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭 및 정삭(바닥 정삭 및 측면 정삭)
- 황삭 전용
- 정삭 전용(바닥 정삭 및 측면 정삭)
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

황삭

- 1 공구는 왼쪽 슬롯 호 중심에서 시작하여 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 진입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC에서 슬롯을 안쪽에서 바깥으로 황삭하며, 이때 정삭 여유량(파라미터 Q368 및 Q369)을 계산에 넣습니다.
- 3 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

정삭

- 4 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 슬롯 벽을 정삭합니다. 왼쪽 슬롯 호에서 접선 방향으로 슬롯 측면에 접근합니다.
- 5 TNC에서 슬롯 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



비활성 공구 테이블에 대해서는 절입 각도를 정의할 수 없기 때문에 항상 수직으로 절입(Q366=0)해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클이 종료되면 TNC는 작업 평면의 공구를 슬롯 중심까지만 이동시킵니다. 다른 작업 평면 축에서 TNC는 위치결정을 하지 않습니다. 슬롯 위치를 0 이외의 값으로 정의하면, TNC는 공구축에 있는 공구만 2차 안전 거리로 위치결정합니다. 새 사이클 호출 전에 공구를 시작 위치로 이동시키거나 사이클 호출 후에 절대 이송 작업을 항상 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

슬롯 폭이 공구 직경보다 두 배 이상 크면 TNC에서 그에 따라 슬롯을 안쪽에서 바깥으로 황삭합니다. 그러므로 작은 공구에도 원하는 슬롯을 밀링할 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.





깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **가공 작업(0/1/2) Q215:** 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **슬롯 길이 Q218(작업 평면의 기준축에 평행한 값):** 슬롯의 길이를 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **슬롯 폭 Q219(작업면의 보조축에 평행한 값):** 슬롯 폭을 입력합니다. 슬롯 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(슬롯 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 슬롯 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q368(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 각도 Q374(절대):** 전체 슬롯이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **슬롯 위치(0/1/2/3/4) Q367:** 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 슬롯의 위치입니다.
 0: 공구 위치 = 슬롯 중심
 1: 공구 위치 = 슬롯 왼쪽 끝
 2: 공구 위치 = 왼쪽 슬롯 호의 중심
 3: 공구 위치 = 오른쪽 슬롯 호의 중심
 4: 공구 위치 = 슬롯의 오른쪽 끝
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면에서 슬롯 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **바닥면 정삭 여유량 Q369(증분 값):** 공구 축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

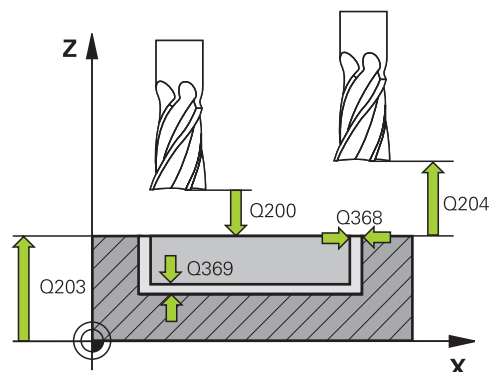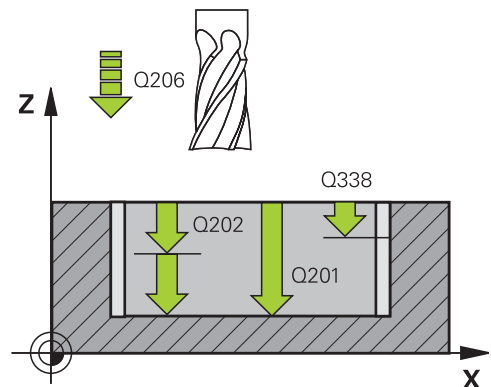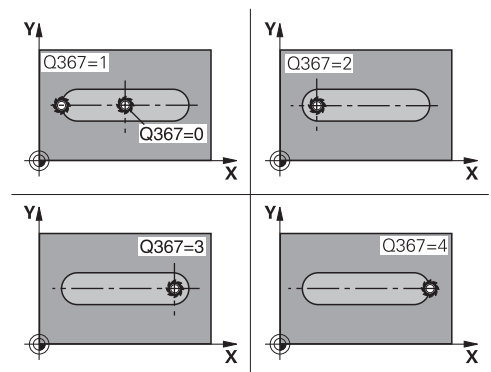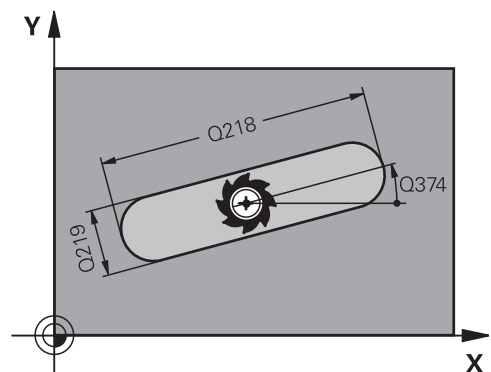

슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253) 5.4

- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **절입 방법 Q366:** 절입 방식입니다.
 - 0 = 세로 절입입니다. 공구 테이블의 절입 각도 (ANGLE)는 평가되지 않습니다.
 - 1, 2 = 왕복 절입입니다. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
 - 또는 **PREDEF**
- ▶ **정상 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정상 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **이송 속도 참조(0...3) Q439:** 프로그램된 이송 속도에 대한 참조를 정의합니다.
 - 0: 이송 속도는 공구의 중심점 경로를 참조합니다.
 - 1: 이송 속도는 측면 정상 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
 - 2: 이송 속도는 측면 및 바닥 정상 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
 - 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 참조합니다.

NC 블록

8 CYCL DEF 253 슬롯 밀링	
Q215=0	;가공 작업
Q218=80	;슬롯 길이
Q219=12	;슬롯 폭
Q368=0.2	;측면 여유량
Q374=+0	;회전 각도
Q367=0	;슬롯 위치
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q201=-20	;깊이
Q202=5	;절입 깊이
Q369=0.1	;바닥면 여유량
Q206=150	;절입 이송 속도
Q338=5	;정삭가공 진입
Q200=2	;안전 거리
Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q366=1	;절입
Q385=500	;정상 이송 속도
Q439=0	;이송 속도 참조
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)

5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)

사이클 실행

원형 슬롯을 완전히 가공하려면 사이클 254를 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

황삭

- 1 공구는 슬롯 중심에서 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 진입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC는 정삭 여유량(파라미터 Q368)을 고려하여 슬롯을 뒤집어 황삭합니다.
- 3 TNC가 공구를 안전 거리 Q200만큼 후퇴시킵니다. 슬롯 폭이 커터 직경과 일치하면 TNC는 각 진입 후 공구를 슬롯에서 후퇴시킵니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

정삭

- 5 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 슬롯 벽을 정삭합니다. 슬롯 측면에 접선 방향으로 접근합니다.
- 6 TNC에서 슬롯 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



비활성 공구 테이블에 대해서는 절입 각도를 정의할 수 없기 때문에 항상 수직으로 절입(Q366=0)해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 작업 평면의 시작점(피치 원 중심)으로 되돌립니다. 예외: 슬롯 위치를 0 이외의 값으로 정의하면, TNC는 공구 축에 있는 공구만 2차 안전 거리로 위치결정합니다. 이와 같은 경우에는 사이클 호출 후에 절대 이송 동작을 항상 프로그래밍하십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

슬롯 폭이 공구 직경보다 두 배 이상 크면 TNC에서 그에 따라 슬롯을 안쪽에서 바깥으로 황삭합니다. 그러므로 작은 공구에도 원하는 슬롯을 밀링할 수 있습니다.

사이클 254 원형 슬롯과 사이클 221을 함께 사용하는 경우에는 슬롯 위치를 0으로 지정할 수 없습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.





깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다.

사이클 파라미터




- ▶ **가공 작업(0/1/2) Q215:** 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **슬롯 폭 Q219(작업면의 보조축에 평행한 값):** 슬롯 폭을 입력합니다. 슬롯 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(슬롯 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 슬롯 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q368(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **원의 직경 피치 Q375:** 피치 원의 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **슬롯 위치 참조 항목(0/1/2/3) Q367:** 사이클을 호출할 때 공구의 위치를 참조하는 슬롯의 위치입니다.
 0: 공구 위치를 고려하지 않습니다. 슬롯 위치는 입력한 피치 원 중심과 시작각에 따라 결정됩니다.
 1: 공구 위치 = 왼쪽 슬롯 호의 중심. 시작각 Q376은 이 위치를 참조합니다. 입력한 피치 원 중심은 고려하지 않습니다.
 2: 공구 위치 = 중심 라인의 중심. 시작각 Q376은 이 위치를 참조합니다. 입력한 피치 원 중심은 고려하지 않습니다.
 3: 공구 위치 = 오른쪽 슬롯 호의 중심. 시작각 Q376은 이 위치를 참조합니다. 입력된 피치 원의 중심은 고려되지 않습니다.
- ▶ **1차축의 중심값 Q216(절대):** 작업 평면의 기준축에 있는 피치 원의 중심입니다. **Q367 = 0인 경우에만 유효합니다.** 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q217(절대):** 작업 평면의 보조축에 있는 피치 원의 중심입니다. **Q367 = 0인 경우에만 유효합니다.** 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **시작각 Q376(절대):** 시작점의 극각을 입력합니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **호길이 Q248(증분):** 슬롯의 호길이를 입력합니다. 입력 범위: 0~360.000
- ▶ **스텝각 Q378(증분):** 전체 슬롯이 회전하는 각도입니다. 회전의 중심은 피치 원의 중심입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **반복 횟수 Q377:** 피치 원에서 수행되는 가공 작업 수입니다. 입력 범위: 1~99999
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)

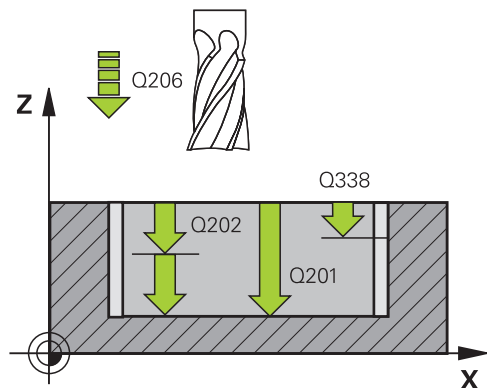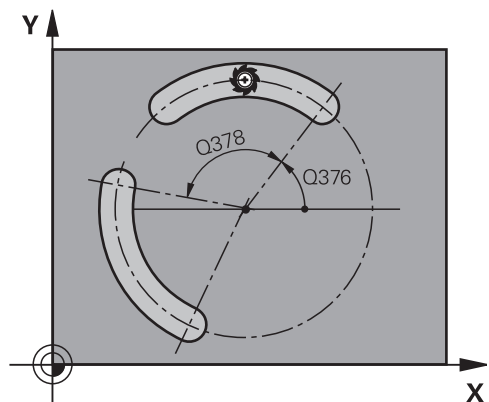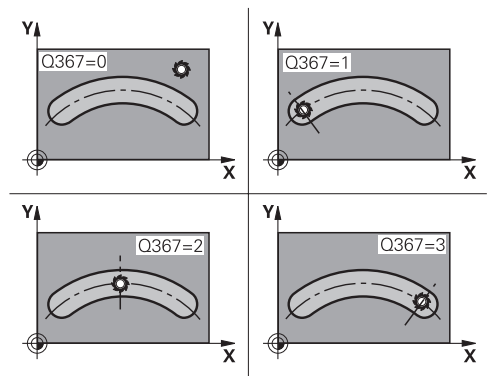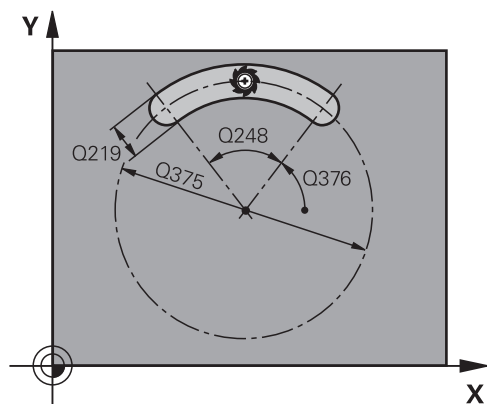

원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254) 5.5

- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면에서 슬롯 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **바닥면 정삭 여유량 Q369(증분 값):** 공구 축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 방법 Q366:** 절입 방식입니다.
0: 수직 절입. 공구 테이블의 절입 각도(ANGLE)는 평가되지 않습니다.
1, 2: 왕복 진입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지를 생성합니다.
PREDEF: TNC는 GLOBAL DEF 블록 값을 사용합니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정삭 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **이송 속도 참조(0...3) Q439:** 프로그램된 이송 속도에 대한 참조를 정의합니다.
0: 이송 속도는 공구의 중심점 경로를 참조합니다.
1: 이송 속도는 측면 정삭 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
2: 이송 속도는 측면 및 바닥 정삭 중에만 공구 절삭 날을 참조하고 그렇지 않을 경우 중심점 경로를 참조합니다.
3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 참조합니다.

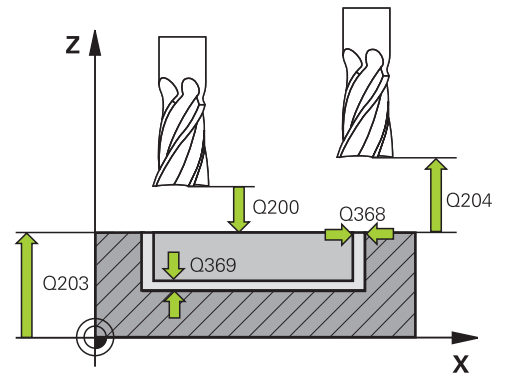

NC 블록

8 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT

Q215=0	;가공 방법
Q219=12	;슬롯 폭
Q368=0.2	;측면 여유량
Q375=80	;피치원 직경
Q367=0	;슬롯 참조 위치
Q216=+50	;1차 축의 중심값
Q217=+50	;2차 축의 중심값
Q376=+45	;시작각
Q248=90	;호길이
Q378=0	;스텝각
Q377=1	;반복 횟수
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q201=-20	;깊이
Q202=5	;절입 깊이
Q369=0.1	;바닥면 여유량
Q206=150	;절입 이송 속도
Q338=5	;정삭가공 진입속도
Q200=2	;안전 거리
Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q366=1	;절입
Q385=500	;정삭 이송 속도
Q439=0	;이송 속도 참조


9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.6 직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256)

사이클 실행

사이클 256을 사용하여 직사각형 보스를 가공합니다. 공작물 영역의 크기가 가능한 최대 스텝오버 이상인 경우에는 정삭 크기만큼 가공될 때까지 여러 차례의 스텝오버가 수행됩니다.

- 1 공구는 사이클 시작점(보스 중심)에서 보스 가공의 시작점으로 이동합니다. 파라미터 Q437을 사용하여 시작점을 지정합니다. 표준 설정(**Q437=0**)은 보스 영역 바로 옆 2mm에 둡니다.
- 2 공구가 2차 안전 거리에 있는 경우 급속 이송 **FMAX**로 안전 거리까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 3 공구가 접선 방향으로 보스 윤곽까지 이동하여 1회전 가공합니다.
- 4 1회전으로 정삭 크기를 가공할 수 없는 경우, TNC는 현재 계수로 스텝오버를 수행하고 다시 1회전하여 가공합니다. TNC에서는 공작물 영역의 크기, 정삭 크기 및 허용되는 스텝오버를 계산에 넣습니다. 정의된 정삭 크기에 이를 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 하지만, 측면 대신 모서리에 시작점을 설정한 경우 (Q437이 0이 아님) TNC는 시작점에서 안쪽으로 정삭 크기에 이를 때까지 나선형으로 가공합니다.
- 5 추가로 스텝오버가 필요한 경우 공구는 접선 경로의 윤곽에서 후회하여 보스 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 6 그런 다음 공구가 다음 절입 깊이까지 절입되고, 이 깊이에서 보스를 가공합니다.
- 7 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 사이클에서 정의한 안전 높이의 공구축에 위치결정만 합니다. 이는 끝나는 위치가 시작 위치와 다르다는 의미입니다.

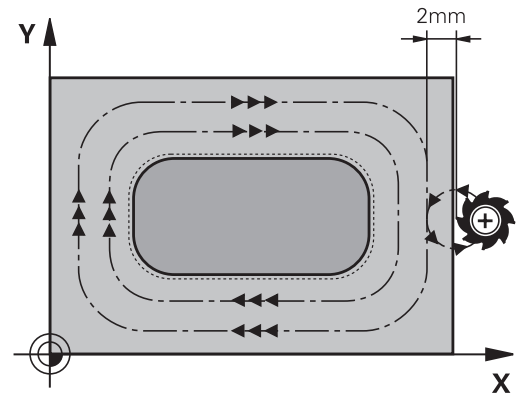

프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.




접근 위치 Q439에 따라 접근 이동을 위해 보스 옆에 충분한 공간을 확보하십시오. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오.

마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

사이클 파라미터




- ▶ **1번째 면 길이 Q218**: 작업 평면의 기준 축에 평행한 보스 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 영역 측면 길이 1 Q424**: 작업 평면의 기준축에 평행한 보스 영역의 길이입니다. **공작물 영역 측면 길이 1을 1번째 면 길이보다 길게** 입력합니다. 영역 크기 1와 정삭 크기 1의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q219**: 작업 평면의 보조축에 평행한 보스 길이입니다. **공작물 영역 측면 길이 2를 2번째 면 길이보다 길게** 입력합니다. 영역 크기 2와 정삭 크기 2의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 영역 측면 길이 2 Q425**: 작업 평면의 보조축에 평행한 보스 영역의 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **코너 반경 Q220**: 보스 코너의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q368(증분)**: 가공 후에 남겨지는 작업 평면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 각도 Q224(절대)**: 전체 가공이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **보스 위치 Q367**: 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 보스 위치입니다.
 - 0: 공구 위치 = 보스 중심
 - 1: 공구 위치 = 왼쪽 아래 모서리
 - 2: 공구 위치 = 오른쪽 아래 모서리
 - 3: 공구 위치 = 오른쪽 위 모서리
 - 4: 공구 위치 = 왼쪽 위 모서리
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207**: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**

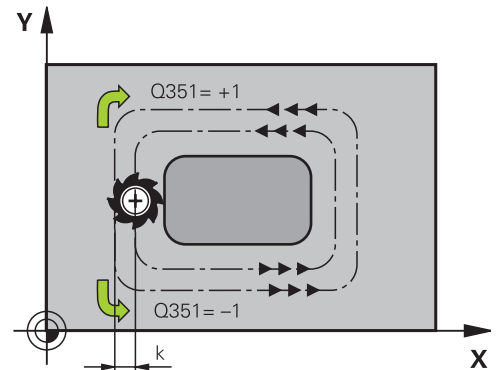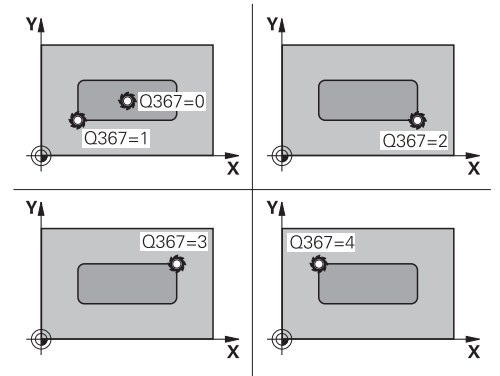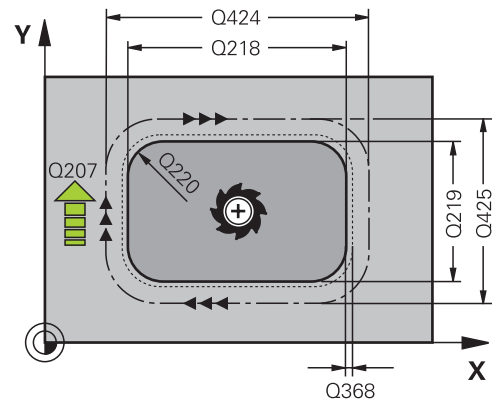

직사각형 스타드(사이클 256, DIN/ISO: G256) 5.6

- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q351:** M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이 Q201(증분):** 공작물 표면에서 보스 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q206:** 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **경로 중첩 계수 Q370:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **접근 위치 (0...4) Q437:** 공구의 접근 전략을 정의합니다.
 - 0: 스타드 우측(기본 설정)
 - 1: 좌측 하단 모서리
 - 2: 우측 하단 모서리
 - 3: 우측 상단 모서리
 - 4: 좌측 상단 모서리 Q437=0을 설정하여 스타드 표면의 접근 표시를 사용하면 다른 접근 위치를 지정하십시오.

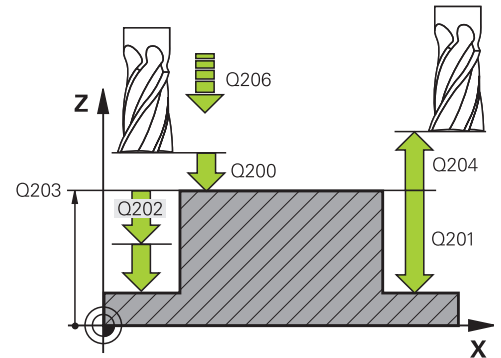

NC 블록

8 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD

Q218=60	;1번째 면 길이
Q424=74	;공작물 영역 측면 1
Q219=40	;2번째 면 길이
Q425=60	;공작물 영역 측면 2
Q220=5	;모서리 반경
Q368=0.2	;측면 여유량
Q224=+0	;회전 각도
Q367=0	;보스 위치
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭
Q201=-20	;깊이
Q202=5	;절입 깊이
Q206=150	;절입 이송 속도
Q200=2	;안전 거리
Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q370=1	;공구 경로 중첩
Q437=0	;접근 위치

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257)

5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257)

사이클 실행

사이클 257을 사용하여 원형 보스를 가공합니다. TNC는 공작물 영역 직경에서 시작하여 나선 방향 진입 동작으로 원형 보스를 밀링합니다.

- 1 공구가 2차 안전 거리에 못 미치는 경우 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.
- 2 공구는 보스 중심에서 보스 가공의 시작점으로 이동합니다. 극각을 이용하여 파라미터 Q376을 이용하여 보스 중심에 따라 시작 위치를 정합니다.
- 3 TNC에서 공구가 급속 이송 **FMAX**로 안전 거리 Q200까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 4 그런 다음 TNC는 나선 방향 진입 동작으로 원형 보스를 가공하며, 이때 중첩 계수를 계산에 넣습니다.
- 5 TNC는 접선 경로에서 공구를 윤곽으로부터 2mm 후퇴시킵니다.
- 6 절입 이동이 2회 이상 필요한 경우, 공구는 후진 이동 옆의 지점에서 절입 이동을 반복합니다.
- 7 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 사이클이 종료되면 공구는 접선 경로에서 벗어나서 공구축에서 사이클에서 정의된 2차 안전 거리로 후퇴합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 구를 시작 위치(보스 중심)에 사전 위치결정합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

TNC는 이 사이클로 접근 이동을 수행합니다. 시작각 Q376에 따라 다음과 같은 공간을 보스 옆에 두어야 합니다. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오. 충돌의 위험이 있습니다.




마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

정확한 시작 위치를 결정하기 위해 파라미터 Q376에 0°와 360° 사이의 시작각을 입력합니다. 기본 값인 -1을 사용하는 경우 TNC는 자동으로 가장 유리한 시작 위치를 계산합니다. 이 값은 다양합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **정삭된 파트 직경** Q223: 완전히 가공된 보스의 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물의 직경** Q222: 공작물 영역의 직경입니다. 정삭 직경보다 큰 공작물 영역 직경을 입력합니다. 공작물 영역 직경과 정삭 직경의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량** Q368(증분): 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭** Q351: M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이** Q201(증분): 공작물 표면에서 보스 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이** Q202(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **안전 거리** Q200(증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

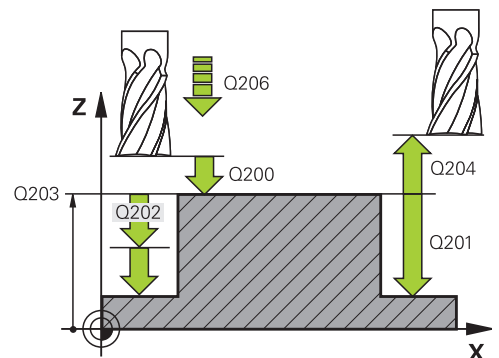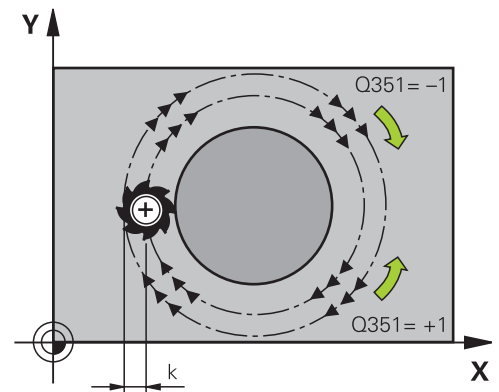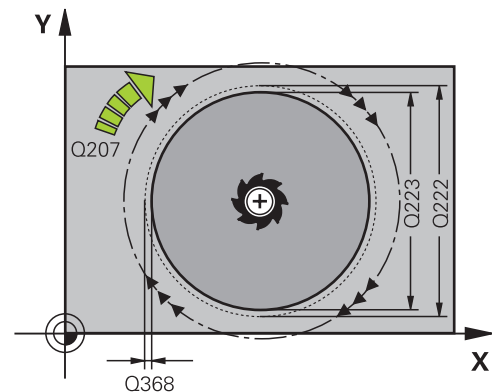

원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257) 5.7

- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **경로 중첩 계수 Q370:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.414 또는 **PREDEF**
- ▶ **시작각 Q376:** 공구가 보스에 접근할 때 보스 중심에 대해 상대적인 극각 입력 범위: 0~359°

NC 블록

8 CYCL DEF 257 CIRCULAR STUD

Q223=60 ;정삭된 파트 직경

Q222=60 ;공작물 영역 직경

Q368=0.2 ;측면 여유량

Q207=500 ;밀링 이송 속도

Q351=+1 ;상향 또는 하향 절삭

Q201=-20 ;깊이

Q202=5 ;절입 깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q200=2 ;안전 거리

Q203=+0 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q370=1 ;공구 경로 중첩

Q376=0 ;시작각

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링


5.8 원형 보스(사이클 258, DIN/ISO: G256)

5.8 원형 보스(사이클 258, DIN/ISO: G256)

사이클 실행

다각형 보스 사이클을 사용하면 외부 윤곽을 가공하여 정다각형을 만들 수 있습니다. 밀링 작업은 공작물 영역의 직경에 기초하여 나선 경로로 수행할 수 있습니다.

- 1 가공의 시작 부분에서 공작물이 2차 안전 거리에 못 미치는 경우 TNC는 공구를 2차 안전 거리로 후퇴시킵니다.
- 2 보스의 중심에서 시작하여 TNC는 보스 가공의 시작점으로 공구를 이동합니다. 시작점은 무엇보다도 공작물 영역의 직경과 보스의 회전 각도에 따라 달라집니다. 회전 각도는 파라미터 Q224로 결정됩니다.
- 3 공구는 급속 이송 **FMAX**로 안전 거리 Q200까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 4 그런 다음 TNC가 경로 오버랩을 고려하여 나선형 경로에 다각형 보스를 만듭니다.
- 5 TNC는 접선 경로에서 공구를 외부에서 내부로 이동합니다.
- 6 공구는 스핀들 축 방향에서 2차 안전 거리로 한 번의 빠른 움직임으로 들어올려집니다.
- 7 여러 절입 깊이가 필요한 경우 TNC는 보스 밀링 프로세스의 시작점에 공구를 배치합니다.
- 8 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 9 사이클의 끝에서 이탈 이동이 수행됩니다. 그런 다음 TNC는 공구축에서 2차 안전 거리로 공구를 이동합니다.

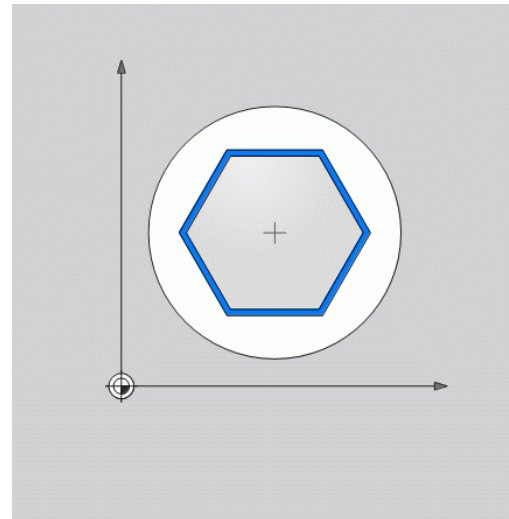

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클의 시작 전에 공구를 가공 평면에 사전 위치결정해야 합니다. 이렇게 하려면 반경 보정 **R0**을 사용하여 공구를 보스의 중심으로 이동합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.



TNC는 이 사이클로 접근 이동을 수행합니다. 로타리 위치 Q224에 따라 다음과 같은 공간을 보스 옆에 두어야 합니다. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오. 충돌 위험!

마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

사이클 파라미터



- ▶ **기준 회로** Q573: 치수가 내접원 또는 둘레를 기준하는지 정의:
0= 치수는 내접원을 기준
1= 치수는 둘레를 기준
- ▶ **기준 회로 직경** Q571: 기준 회로 직경의 정의입니다. 직경이 내접원 또는 둘레를 참조할지 여부를 파라미터 Q573에 지정합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 영역 직경** Q222: 공작물 영역 직경의 정의입니다. 공작물 영역 직경은 정상 직경보다 커야 합니다. 공작물 영역 직경과 기준 회로 직경의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **모서리 수** Q572: 다각형의 모서리 수를 입력합니다. TNC에서는 항상 보스에서 모서리를 균등하게 배분합니다. 입력 범위: 3 ~ 30
- ▶ **회전 각도** Q224: 다각형의 첫 번째 모서리를 가공하기 위한 각도를 지정합니다. 입력 범위: -360° ~ +360°
- ▶ **반경/모따기** Q220: 입력 폼 반경 또는 모따기의 값을 입력합니다. 0에서 +99999.9999 사이의 양수값을 입력하는 경우 TNC는 둥근 모서리의 다각형을 만듭니다. 반경은 입력한 값을 의미합니다. 0에서 -99999.9999 사이의 음수값을 입력하는 경우 윤곽의 모든 모서리에 모따기가 수행되며 입력한 값은 모따기의 길이를 의미합니다.
- ▶ **측면 정상 여유량** Q368(증분): 작업면의 정상 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**, **FU**, **FZ**
- ▶ **상향 또는 하향 절삭** Q351: M3 밀링 작업 형식
+1 = 상향 절삭
-1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이** Q201(증분): 공작물 표면에서 보스 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이** Q202(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX**, **FAUTO**, **FU**, **FZ**

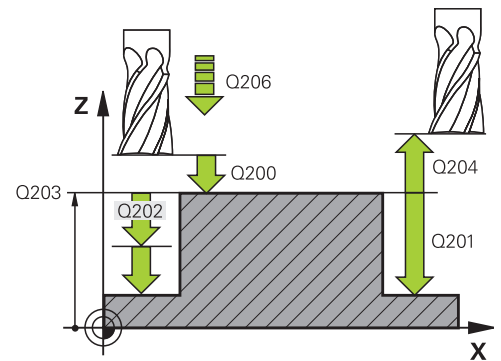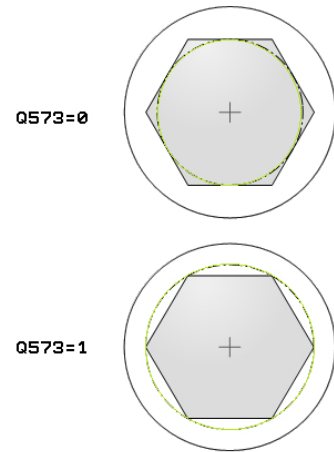

NC 블록

8 CYCL DEF 258 다각형 보스

Q573=1	;기준 회로
Q571=50	;기준 회로 직경
Q222=120	;공작물 영역 직경
Q572=10	;모서리 수
Q224=40	;회전 각도
Q220=2	;반경/모따기
Q368=0	;측면 정상 여유량
Q207=3000	;밀링 이송 속도
Q351=1	;밀링 유형
Q201=-18	;깊이
Q202=10	;절입 깊이
Q206=150	;절입 이송 속도
Q200=2	;안전 거리

- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **경로 중첩 계수 Q370:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.414 또는 **PREDEF**
- ▶ **가공 작업(0/1/2) Q215:** 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **바닥면 정삭 여유량 Q369(증분 값):** 공구 축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정삭 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**

Q203=+0	;표면 좌표
Q204=50	;2차 안전 거리
Q370=1	;공구 경로 중첩
Q215=0	;가공 작업
Q369=0	;바닥면 여유량
Q338=0	;정삭가공 진입
Q385=500	;정삭 이송 속도
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

사이클 실행


사이클 233는 정삭 여유량을 고려하면서 여러 번 진입하여 평평한 표면을 평면 밀링할 때 사용됩니다. 평평한 표면을 가공할 때 고려하는 축벽을 사이클에서 정의할 수도 있습니다. 사이클에서 다양한 가공 방법을 선택할 수 있습니다.

- **방법 Q389=0:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 외부로 스텝오버
 - **방법 Q389=1:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 모서리에서 스텝오버
 - **방법 Q389=2:** 초과이동을 통해 표면이 한 라인씩 가공됨; 급속 이동으로 후퇴한 스텝오버
 - **방법 Q389=3:** 초과이동 없이 표면이 한 라인씩 가공됨; 급속 이동으로 후퇴한 스텝오버
 - **방법 Q389=4:** 바깥쪽에서 안쪽으로의 나선형 가공
- 1 TNC는 현재 위치에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 작업면의 시작 위치 1에 배치합니다. 작업면의 시작점은 공구 반경과 측면 안전 거리만큼 공작물 모서리에서 보정됩니다.
 - 2 그다음 TNC는 급속 이송 **FMAX**로 공구를 스펀들축의 안전 거리에 배치합니다.
 - 3 공구가 공구축에서 밀링 이송 속도 Q207로 TNC에 의해 계산된 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.

방법 Q389=0 및 Q389=1

방법 Q389=0 및 Q389=1은 평면 밀링 중 초과이동이 서로 상이합니다. Q389=0 인 경우 끝점은 표면 외부에 있습니다. Q389=1인 경우 끝점은 표면 모서리에 있습니다. TNC는 측면 길이 및 해당 측면의 안전 거리로부터 끝점 2를 계산합니다. 방법 Q389=0이 사용된 경우 TNC는 공구를 평평한 표면으로부터 공구 반경만큼 더 이동시킵니다.



- 4 TNC는 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 2까지 공구를 이동시킵니다.
- 5 TNC는 공구를 예비 배치 이송 속도로 다음 경로의 시작점까지 보정합니다. 보정은 프로그래밍된 폭, 공구 반경, 최대 경로 중첩 계수 및 해당 측면의 안전 거리를 사용하여 계산됩니다.
- 6 공구는 밀링 이송 속도로 반대편으로 복귀합니다.
- 7 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 그 다음 TNC가 급속 이송 **FMAX**로 공구를 시작점 1에 배치합니다.
- 9 1회 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 스피들축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 10 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 11 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.

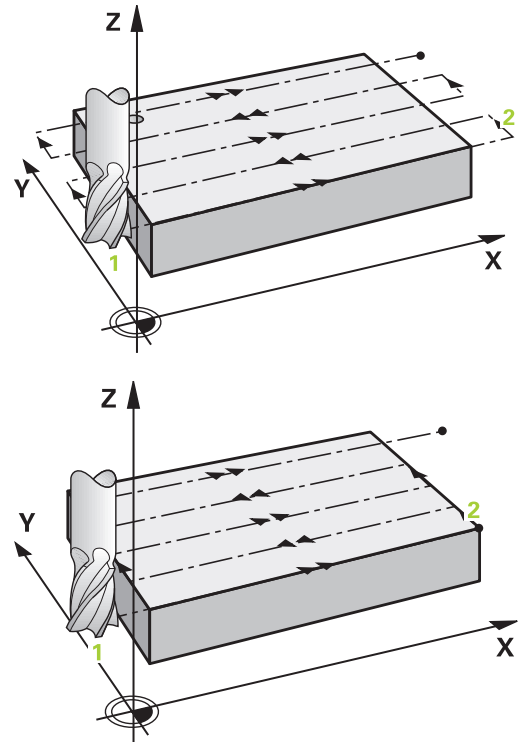

방법 Q389=2 및 Q389=3

방법 Q389=2 및 Q389=3은 평면 밀링 중 초과이동이 서로 상이합니다. Q389=2 인 경우 끝점은 표면 외부에 있습니다. Q389=3 인 경우 끝점은 표면 모서리에 있습니다. TNC는 측면 길이 및 해당 측면의 안전 거리로부터 끝점 **2**를 계산합니다. 방법 Q389=2가 사용된 경우 TNC는 공구를 평평한 표면으로부터 공구 반경만큼 더 이동시킵니다.

- 4 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 **2**까지 전진합니다.
- 5 TNC가 스핀들축의 공구를 현재 진입 깊이 위의 안전 거리에 배치한 다음 **FMAX**로 다음 라인의 시작점까지 곧바로 이동합니다. TNC는 프로그래밍된 폭, 공구 반경, 최대 경로 중첩 계수 및 해당 측면의 안전 거리를 사용하여 보정을 계산합니다.
- 6 공구가 현재 절입 깊이로 돌아온 후에 다음 끝점 **2** 방향으로 이동합니다.
- 7 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 다중 경로 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작점 **1**로 복귀시킵니다.
- 8 1회 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 스핀들축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 9 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 10 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.

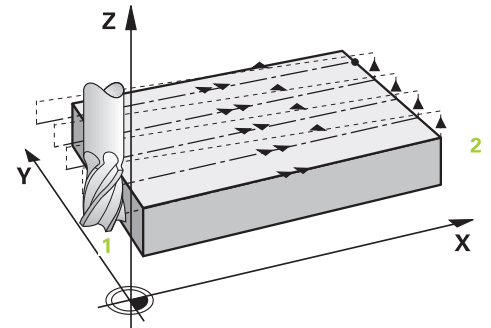
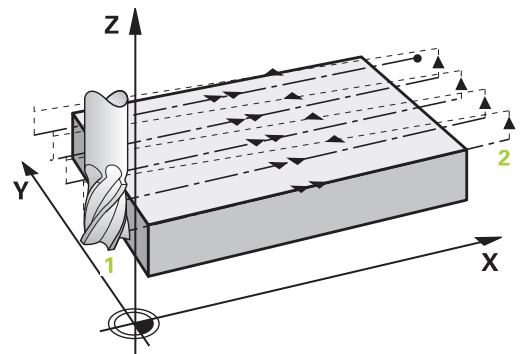


방법 Q389=4

- 4 그러면 공구가 또는 원호 방향으로 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 밀링 경로의 시작점으로 접근합니다.
- 5 TNC는 밀링 이송 속도로 바깥쪽에서 안쪽으로 단거리 밀링 경로로 평평한 표면을 가공합니다. 지속적인 스텝오버로 인해 공구가 체결된 상태를 유지합니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작점 **1**로 복귀시킵니다.
- 7 1회 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 스펀들축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 **2차 안전 거리**까지 후퇴합니다.

한계

평평한 표면 가공에 대한 한계를 설정할 수 있어 예를 들면 가공 중 측벽 또는 솔더를 고려할 수 있습니다. 한계에 의해 규정된 측벽은 시작점 또는 평평한 표면의 측면 길이에서 얻어진 정삭 크기만큼 가공합니다. 황삭 시 TNC가 측면 여유량을 고려하는 반면, 정삭 시 여유량은 공구를 사전 위치결정하는데 사용됩니다.

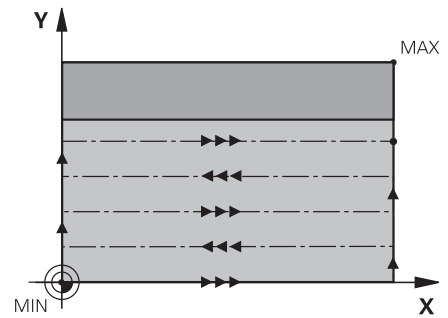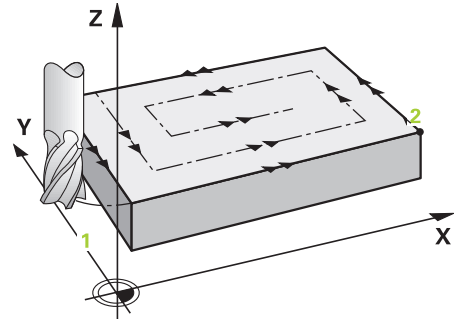

프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 가공 방향에 유의하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **2차** 안전 거리 Q204를 기록해 두십시오.

공작물 또는 픽스처와 충돌이 발생하지 않도록 Q204에 **2차 안전 거리**를 입력하십시오.

세 번째 축 Q227의 시작점과 세 번째 축 Q386의 끝점을 같은 값으로 입력하면 TNC에서 사이클을 실행하지 않습니다(깊이가 0으로 프로그래밍됨).

**충돌 주의!**




깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

시작점 입력값보다 끝점 입력값이 더 크면 TNC의 사전 위치결정 계산 순서가 뒤바뀐다는 점에 유의하십시오. 즉, 이 경우 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **가공 작업(0/1/2) Q215:** 가공 작업을 정의합니다.
 - 0: 황삭 및 정삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **밀링 방법 (0 ~ 4) Q389:** TNC가 표면을 가공하는 방법을 지정합니다.
 - 0: 미안더 가공, 가공할 표면의 외부에서 위치결정 이송 속도로 스텝오버
 - 1: 미안더 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 밀링 이송 속도로 스텝오버
 - 2: 선별 가공, 가공할 표면의 외부에서 배치 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
 - 3: 선별 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 배치 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
 - 4: 나선형 가공, 바깥쪽에서 안쪽으로의 균일한 진입
- ▶ **밀링 방향 Q350:** 가공 방향을 규정하는 가공 평면 상의 축입니다.
 - 1: 기준 축 = 가공 방향
 - 2: 보조 축 = 가공 방향
- ▶ **1번째 면 길이 Q218(증분):** 작업면의 기준축에서 다중 경로로 밀링할 표면의 길이(1차축 시작점 좌표 참조)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q219(증분 값):** 작업 평면의 보조축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **2차축 시작점의 좌표**를 참조하는 첫 번째 스텝오버의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3차축 시작점의 좌표 Q227(절대):** 진입을 계산하는데 사용되는 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3차축의 끝점 Q386(절대):** 표면을 평면 밀링할 스피indle축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **바닥면 여유량 Q369(증분):** 마지막 진입에 사용된 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

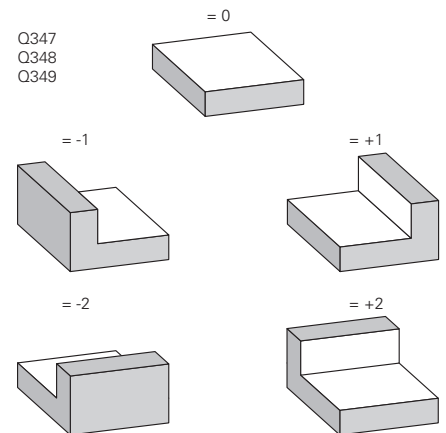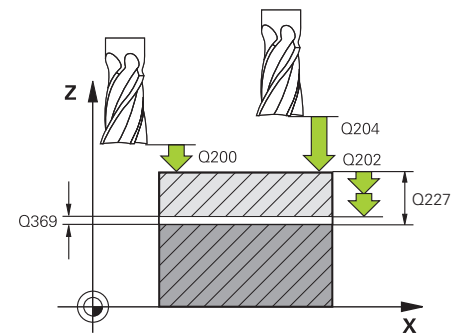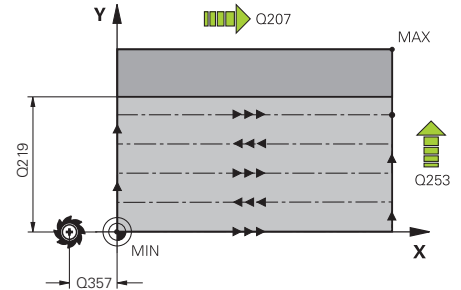

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)


- ▶ **절입 깊이 Q202(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **경로 증첩 계수 Q370:** 최대 스텝오버 계수 k TNC에서는 두 번째 측면 길이(Q219) 및 공구 반경에서 실제 스텝오버를 계산하여 가공 시 일정한 스텝오버가 사용되도록 합니다. 입력 범위: 0.1 ~ 1.9999
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 마지막 진입을 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 시작 위치에 접근할 때와 다음 경로로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 공구를 소재에 대해 가로 방향으로 이동(Q389=1)하는 경우 TNC에서는 공구를 밀링가공을 위한 가공속도 Q207로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FMAX, FAUTO**.
- ▶ **측면 안전 거리 Q357(증분):** 공구가 첫 번째 절입 깊이로 접근할 때의 측면 안전 거리이며 가공 방법 Q389=0 또는 Q389=2를 사용하는 경우 스텝오버가 수행되는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **1차 한계 Q347:** 평평한 표면이 측벽에 의해 제한되는 공작물 측면을 선택합니다 (나선형 가공 불가). 측벽의 위치에 따라 TNC는 평평한 표면의 가공을 각각의 시작점 좌표 또는 측면 길이까지로 제한합니다. (나선형 가공 불가):
 입력 0: 한계 없음
 입력 -1: 음의 기준 축에서 한계
 입력 +1: 양의 기준 축에서 한계
 입력 -2: 음의 보조 축에서 한계
 입력 +2: 양의 보조 축에서 한계
- ▶ **2차 한계 Q348:** 파라미터 1차 한계 Q347 참조
- ▶ **3차 한계 Q349:** 파라미터 1차 한계 Q347 참조
- ▶ **모서리 반경 Q220:** 한계에서의 모서리 반경입니다 (Q347 ~ Q349). 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q368(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

NC 블록

8 CYCL DEF 233 정면 밀링	
Q215=0	;가공 작업
Q389=2	;밀링 방법
Q350=1	;밀링 방향
Q218=120	;1차 측면 길이
Q219=80	;2차 측면 길이
Q227=0	;3차측 시작점
Q386=-6	;3차측 끝점
Q369=0.2	;바닥면 여유량
Q202=3	;최대 절입 깊이
Q370=1	;공구 경로 증첩
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q385=500	;정삭 이송 속도
Q253=750	;F 사전 위치결정
Q357=2	;측면 안전 거리
Q200=2	;안전 거리
Q204=50	;2차 안전 거리
Q347=0	;1차 한계
Q348=0	;2차 한계
Q349=0	;3차 한계
Q220=2	;모서리 반경
Q368=0	;측면 여유량
Q338=0	;정삭가공 진입
9 L X+0 Y+0 R0 FMAX M3 M99	

5.10 프로그래밍 예

예: 밀링 포켓, 보스 및 슬롯

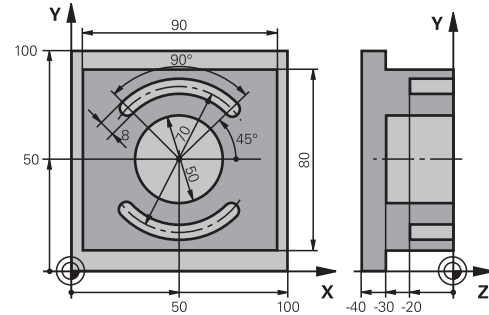

0 BEGINN PGM C210 MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL CALL 1 Z S3500		황삭/정삭용 공구를 호출합니다.
4 L Z+250 R0 FMAX		공구 후퇴
5 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD		외부 윤곽 가공용 사이클 정의
Q218=90	;1번째 면 길이	
Q424=100	;공작물 영역 측면 1	
Q219=80	;2번째 면 길이	
Q425=100	;공작물 영역 측면 2	
Q220=0	;모서리 반경	
Q368=0	;측면 여유량	
Q224=0	;회전 각도	
Q367=0	;보스 위치	
Q207=250	;밀링 이송 속도	
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭	
Q201=-30	;깊이	
Q202=5	;절입 깊이	
Q206=250	;절입 이송 속도	
Q200=2	;안전 거리	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=20	;2차 안전 거리	
Q370=1	;공구 경로 중첩	
Q437=0	;접근 위치	
6 L X+50 Y+50 R0 M3 M99		외부 윤곽 가공용 사이클 호출
7 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET		원형 포켓 밀링 사이클 정의
Q215=0	;가공 방법	
Q223=50	;원 직경	
Q368=0.2	;측면 여유량	
Q207=500	;밀링 이송 속도	

고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

5.10 프로그래밍 예

Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭	
Q201=-30	;깊이	
Q202=5	;절입 깊이	
Q369=0.1	;바닥면 여유량	
Q206=150	;절입 이송 속도	
Q338=5	;정삭가공 진입속도	
Q200=2	;안전 거리	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=50	;2차 안전 거리	
Q370=1	;공구 경로 중첩	
Q366=1	;절입	
Q385=750	;정삭 이송 속도	
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99		원형 포켓 밀링 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX M6		공구 변경
10 TOLL CALL 2 Z S5000		공구 호출: 슬로팅 밀
11 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT		슬롯 사이클 정의
Q215=0	;가공 방법	
Q219=8	;슬롯 폭	
Q368=0.2	;측면 여유량	
Q375=70	;피치원 직경	
Q367=0	;슬롯 참조 위치	X/Y에 대한 사전 위치결정 필요하지 않음
Q216=+50	;1차 축의 중심값	
Q217=+50	;2차 축의 중심값	
Q376=+45	;시작각	
Q248=90	;호길이	
Q378=180	;스텝각	두 번째 슬롯의 시작점
Q377=2	;반복 횟수	
Q207=500	;밀링 이송 속도	
Q351=+1	;상향 또는 하향 절삭	
Q201=-20	;깊이	
Q202=5	;절입 깊이	
Q369=0.1	;바닥면 여유량	
Q206=150	;절입 이송 속도	
Q338=5	;정삭가공 진입속도	
Q200=2	;안전 거리	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=50	;2차 안전 거리	
Q366=1	;절입	
12 CYCL CALL FMAX M3		슬롯 사이클 호출
13 L Z+250 R0 FMAX M2		공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
14 END PGM C210 MM		

6

고정 사이클: 패턴
정의

고정 사이클: 패턴 정의

6.1 기본 사항

6.1 기본 사항

개요

TNC에서는 점 패턴을 직접 가공할 수 있도록 두 가지 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	220 극 패턴	179
	221 선형 패턴	181

사이클 220과 221을 다음과 같은 고정 사이클에 조합하여 사용할 수 있습니다.



불규칙한 점 패턴을 가공할 경우, **CYCL CALL PAT**(참조 "점 테이블", 페이지 71)를 사용하여 점 테이블을 생성하십시오.

PATTERN DEF 기능((참조 "PATTERN DEF 패턴 정의", 페이지 64))을 사용하면 보다 정규적인 점 패턴을 사용할 수 있습니다.

사이클 200	드릴링
사이클 201	리밍
사이클 202	보링
사이클 203	범용 드릴링
사이클 204	백 보링
사이클 205	범용 펙킹
사이클 206	플로팅 탭 홀더를 사용한 새 탭핑
사이클 207	새 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 리지드 탭핑
사이클 208	보어 밀링
사이클 209	칩 제거를 사용한 탭핑
사이클 240	센터링
사이클 251	직사각형 포켓
사이클 252	원형 포켓 밀링
사이클 253	슬롯 밀링
사이클 254	원형 슬롯(사이클 221과만 조합 가능)
사이클 256	직사각형 보스
사이클 257	원형 보스
사이클 262	나사산 밀링
사이클 263	나사산 밀링/카운터싱크
사이클 264	나사산 드릴링/밀링
사이클 265	나선형 나사산 드릴링/밀링
사이클 267	수나사 밀링

6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220)

사이클 실행

- 1 TNC가 급송 이송으로 공구를 현재 위치에서 첫 번째 가공 작업의 시작점으로 이동합니다.
순서:
 - 2. 2차 안전 거리로 이동합니다(스핀들축).
 - 스핀들축의 시작점에 접근합니다.
 - 공작물 표면(스핀들축) 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 2 이 위치에서 TNC가 마지막으로 정의된 고정 사이클을 실행합니다.
- 3 공구가 직선 또는 원호 방향으로 다음 가공 작업의 시작점으로 접근합니다. 공구는 안전 높이 또는 2차 안전 높이에서 정지합니다.
- 4 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(1-3)가 반복됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



 
사이클 220은 정의 활성 사이클이므로 마지막으로 정의된 고정 사이클을 자동으로 호출합니다.

사이클 220을 고정 사이클 200 ~ 209 및 251 ~ 267 중 하나와 조합하는 경우 사이클 220의 안전 거리, 공작물 표면 및 2차 안전 거리가 선택한 고정 사이클에 적용됩니다.


이 사이클을 반 자동 작동 모드에서 실행하는 경우 컨트롤은 점 패턴의 개별 점 사이에서 정지합니다.

6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값** Q216(절대): 작업 평면의 기준축에 있는 피치 원의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값** Q217(절대): 작업 평면의 보조축에 있는 피치 원의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **원의 직경 피치** Q244: 피치 원의 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **시작각** Q245(절대): 작업 평면의 기준축과 피치 원의 첫 번째 가공 작업 시작점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **정지각** Q246(절대): 작업 평면의 기준축과 피치 원의 마지막 가공 작업 시작점 사이의 각도로, 완전한 원에는 적용되지 않습니다. 정지각과 시작각에 대해 같은 값을 입력해서는 안 됩니다. 정지각을 시작각보다 크게 입력하면 가공은 반시계 방향으로 수행되며 그 반대의 경우에는 가공이 시계 방향으로 수행됩니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **스텝각** Q247(증분): 피치 원에서 두 가공 작업 간의 각도입니다. 각도 스텝을 0으로 입력하면 TNC는 시작각과 정지각 및 패턴 반복 수를 통해 각도 스텝을 계산합니다. 0 이외의 값을 입력하는 경우에는 정지각이 고려되지 않습니다. 각도 스텝의 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다(– = 시계 방향). 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **반복 횟수** Q241: 피치 원에서 수행되는 가공 작업 수입니다. 입력 범위: 1~99999
- ▶ **안전 거리** Q200(증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리** Q204(증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리로 이동** Q301: 각 가공 작업에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
0: 가공 작업 사이에서 안전 거리 이동
1: 가공 작업 사이에서 2차 안전 거리로 이동
- ▶ **이송 유형? 라인=0/호=1** Q365: 각 가공 작업 사이에서 공구가 이동할 때 사용하는 경로 기능을 정의합니다.
0: 가공 작업 사이에서 직선으로 이동
1: 가공 작업 사이에서 피치 원의 원형 호로 이동

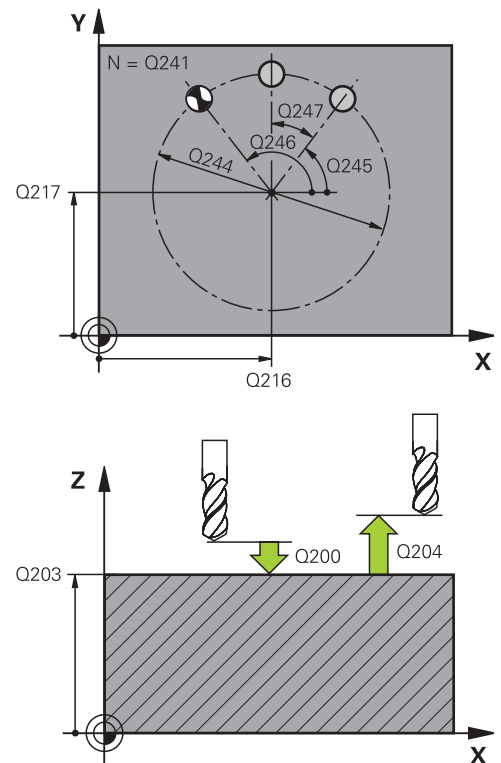

NC 블록

53 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN

Q216=+50 ;1차 축의 중심값

Q217=+50 ;2차 축의 중심값

Q244=80 ;피치원 직경

Q245=+0 ;스텝각

Q246=+360정지각

Q247=+0 ;스텝각

Q241=8 ;반복 횟수

Q200=2 ;안전 거리

Q203=+30 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리


Q301=1 ;안전 거리로 이동

Q365=0 ;이송 유형

6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221)

사이클 실행

- 1 TNC가 자동으로 공구를 현재 위치에서 첫 번째 가공 작업의 시작점으로 이동합니다.
순서:
 - 2. 안전 거리로 이동합니다(스핀들축).
 - 스핀들축의 시작점에 접근합니다.
 - 공작물 표면(스핀들축) 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 2 이 위치에서 TNC가 마지막으로 정의된 고정 사이클을 실행합니다.
- 3 공구가 양의 참조 축 방향으로 안전 거리 또는 2차 안전 거리에 있는 다음 가공 작업의 시작점에 접근합니다.
- 4 첫 번째 행의 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(1-3)가 반복됩니다. 공구는 첫 번째 라인의 마지막 점 위에 배치됩니다.
- 5 이어서 공구가 가공 작업을 수행하는 두 번째 라인의 마지막 점으로 이동합니다.
- 6 해당 위치에서 공구는 음의 참조 축 방향으로 다음 가공 작업의 시작점에 접근합니다.
- 7 두 번째 라인의 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(6)가 반복됩니다.
- 8 그런 다음 공구는 다음 라인의 시작점으로 이동합니다.
- 9 왕복 이동을 통해 모든 후속 라인이 처리됩니다.

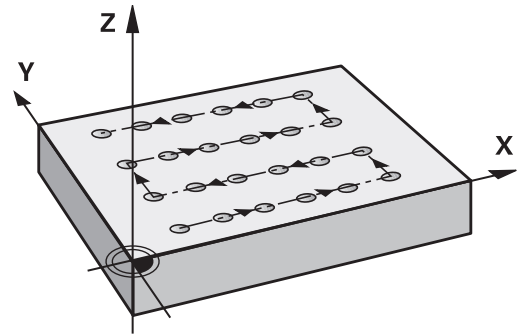

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 221은 DEF 활성 사이클이므로 마지막으로 정의된 고정 사이클을 자동으로 호출합니다.

 
사이클 221을 고정 사이클 200 ~ 209 및 251 ~ 267 중 하나와 조합하는 경우 사이클 221에서 정의한 안전 거리, 공작물 표면, 2차 안전 거리 및 회전 위치가 선택한 고정 사이클에 적용됩니다.

사이클 254 원형 슬롯과 사이클 221을 함께 사용하는 경우에는 슬롯 위치를 0으로 지정할 수 없습니다.


이 사이클을 반 자동 작동 모드에서 실행하는 경우 컨트롤은 점 패턴의 개별 점 사이에서 정지합니다.

6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축 시작점의 좌표 Q225(절대):** 작업 평면의 기준 축에 있는 시작점 좌표입니다.
- ▶ **2차축 시작점의 좌표 Q226(절대):** 가공 평면의 보조 축에 있는 시작점 좌표입니다.
- ▶ **1차축의 간격 Q237(증분):** 한 선에 있는 각 점 사이의 간격입니다.
- ▶ **2차축의 간격 Q238(증분):** 각 선 간의 간격입니다.
- ▶ **열 수 Q242:** 행의 가공 작업 수입니다.
- ▶ **라인 수 Q243:** 경로의 수입니다.
- ▶ **회전 각도 Q224(절대):** 전체 패턴이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 시작점입니다.
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리로 이동 Q301:** 각 가공 작업에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
 0: 가공 작업 사이에서 안전 거리 이동
 1: 가공 작업 사이에서 2차 안전 거리로 이동

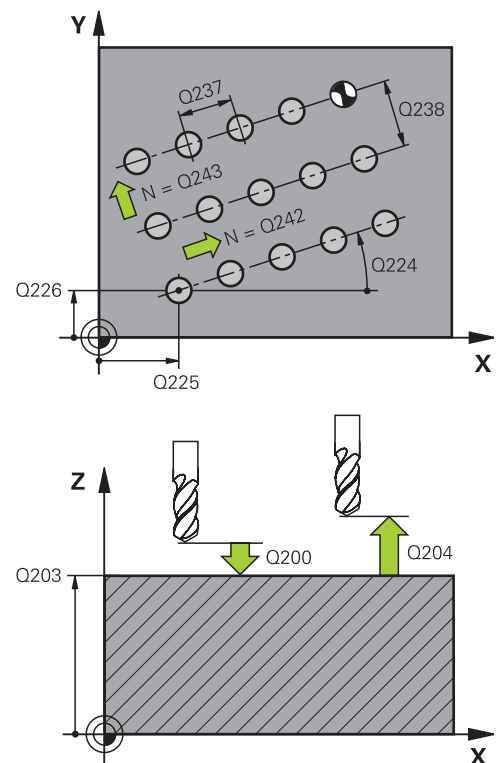

NC 블록

54 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN

Q225=+15 ;1차축 시작점의 좌표

Q226=+15 ;2차축 시작점의 좌표

Q237=+10 ;1차축의 간격

Q238=+8 ;2차축의 간격

Q242=6 ;열 수

Q243=4 ;라인 수

Q224=+15 ;회전 각도

Q200=2 ;안전 거리


Q203=+30 ;표면 좌표

Q204=50 ;2차 안전 거리

Q301=1 ;안전 거리로 이동

6.4 프로그래밍 예

예: 극 홀 패턴

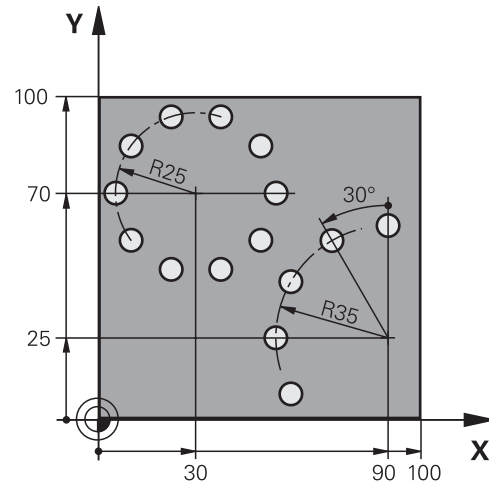

0 BEGIN PGM BOHRB MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	공구 호출
4 L Z+250 R0 FMAX M3	공구 후퇴
5 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링
Q200=2 ;안전 거리	
Q201=-15 ;깊이	
Q206=250 ;절입 이송 속도	
Q202=4 ;절입 깊이	
Q211=0 ;최정점에서 정지시간	
Q203=+0 ;표면 좌표	
Q204=0 ;2차 안전 거리	
Q211=0.25 ;최저점에서 정지시간	
6 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN	극 패턴 1의 사이클 정의, CYCL 200이 자동으로 호출됨, Q200, Q203 및 Q204가 사이클 220에 정의된 대로 적용됨
Q216=+30 ;1차 축의 중심값	
Q217=+70 ;2차 축의 중심값	
Q244=50 ;피치원 직경	
Q245=+0 ;스텝각	
Q246=+360 ;정지각	
Q247=+0 ;스텝각	
Q241=10 ;반복 횟수	
Q200=2 ;안전 거리	
Q203=+0 ;표면 좌표	
Q204=100 ;2차 안전 거리	
Q301=1 ;안전 거리로 이동	

고정 사이클: 패턴 정의

6.4 프로그래밍 예

Q365=0	;이송 유형	
7 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN		극 패턴 2의 사이클 정의, CYCL 200이 자동으로 호출됨, Q200, Q203 및 Q204가 사이클 220에 정의된 대로 적용됨
Q216=+90	;1차 축의 중심값	
Q217=+25	;2차 축의 중심값	
Q244=70	;피치원 직경	
Q245=+90	;스텝각	
Q246=+360	;정지각	
Q247=+30	;스텝각	
Q241=5	;반복 횟수	
Q200=2	;안전 거리	
Q203=+0	;표면 좌표	
Q204=100	;2차 안전 거리	
Q301=1	;안전 거리로 이동	
Q365=0	;이송 유형	
8 L Z+250 R0 FMAX M2		공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
9 END PGM BOHRB MM		

7

고정 사이클: 윤곽
포켓

7 고정 사이클: 윤곽 포켓

7.1 SL 사이클

7.1 SL 사이클

기본 사항

SL 사이클을 사용하면 최대 12개의 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 복잡한 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽은 서브 프로그램에서 정의합니다. TNC에서는 사용자가 사이클 14 윤곽 지오메트리에서 입력하는 하위 윤곽(서브프로그램 번호)에서 전체 윤곽을 계산합니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

SL 사이클은 포괄적이며 복잡한 내부 계산을 수행할 뿐 아니라 그 결과로 생성되는 가공 작업도 수행합니다. 안전상의 이유로 항상 가공 전에 그래픽 프로그램 테스트를 실행해야 합니다. 이렇게 하면 TNC에서 계산한 프로그램을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있는지 여부를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

서브프로그램 특징

- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- TNC는 반경 보정 RR을 사용하여 윤곽을 시계 방향으로 가공하는 경우와 같이 공구 경로가 윤곽 내부에 있으면 포켓을 인식합니다.
- 그리고 반경 보정 RL을 사용하여 윤곽을 시계 방향으로 가공하는 경우와 같이 공구 경로가 윤곽 외부에 있으면 아일랜드를 인식합니다.
- 서브프로그램에 스피들축 좌표가 포함되어서는 안 됩니다.
- 항상 서브프로그램의 첫 번째 블록에서 두 축을 모두 프로그래밍하십시오.
- Q 파라미터를 사용하는 경우에는 해당 파라미터가 적용되는 윤곽 서브프로그램 내에서만 계산 및 할당을 수행하십시오.

프로그램 구조: SL 사이클을 사용하여 가공

 
 
```
0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 14 CONTOUR...
13 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...
...
16 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...
19 CYCL CALL
...
22 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM
```

고정 사이클의 특징

- NC는 각 사이클 전에 공구를 자동으로 안전 거리(호출되기 전에 공구를 안전 위치로 배치)로 배치합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스핀들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

개요

소프트 키	사이클	페이지
	14 윤곽 모양(필수)	188
	20 윤곽 데이터(필수)	193
	21 파일럿 드릴링(옵션)	195
	22 황삭(필수)	197
	23 바닥 정삭(옵션)	200
	24 측면 정삭(옵션)	202

고급 사이클:

소프트 키	사이클	페이지
	25 윤곽 트레이닝	205
	270 윤곽 트레이닝 데이터	208

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37)

7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37)


프로그래밍 시 주의 사항:

중첩되어 윤곽을 정의하는 모든 서브프로그램은 사이클 14 윤곽 지오펀트리에 나열되어 있습니다.




사이클 14는 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

사이클 14에서는 최대 12개의 서브프로그램(하위 윤곽)을 나열할 수 있습니다.

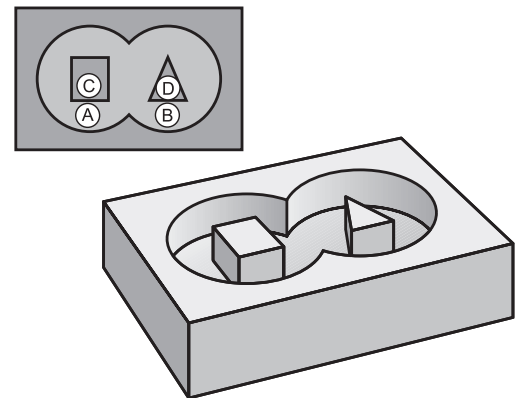

사이클 파라미터

 


- ▶ **윤곽 레이블 번호:** 윤곽을 정의하기 위해 중첩할 개별 서브프로그램의 모든 레이블 번호를 입력합니다. ENT 키를 눌러 모든 레이블 번호를 확인합니다. 번호를 모두 입력한 후에는 END 키를 눌러 입력을 마칩니다. 서브프로그램 번호 1 ~ 65535 중에서 최대 12개를 입력할 수 있습니다.

7.3 중첩된 윤곽

기본 사항

포켓과 아일랜드를 중첩하여 새 윤곽을 형성할 수 있습니다. 따라서 다른 포켓만큼 포켓 영역을 확장하거나 아일랜드만큼 줄일 수 있습니다.

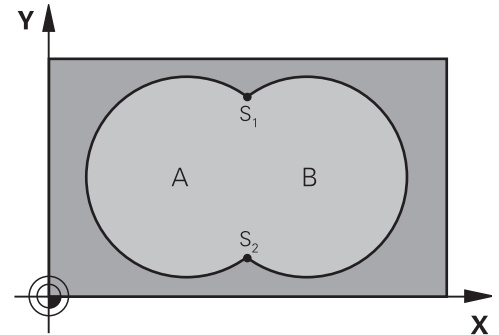

NC 블록

```
12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
```

```
13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL  
1/2/3/4
```

서브프로그램: 포켓 중첩



후속 프로그래밍 예는 주 프로그램에서 사이클 14 윤곽 지오메트리에 의해 호출되는 윤곽 서브프로그램입니다.

포켓 A와 B가 중첩됩니다.

TNC에서는 교점 S1 및 S2를 계산합니다. 이러한 점은 프로그래밍하지 않아도 됩니다.

포켓은 완전한 원으로 프로그래밍됩니다.

서브프로그램 1: 포켓 A

```
51 LBL 1
```

```
52 L X+10 Y+50 RR
```

```
53 CC X+35 Y+50
```

```
54 C X+10 Y+50 DR-
```

```
55 LBL 0
```

서브프로그램 2: 포켓 B

```
56 LBL 2
```

```
57 L X+90 Y+50 RR
```

```
58 CC X+65 Y+50
```

```
59 C X+90 Y+50 DR-
```

```
60 LBL 0
```


고정 사이클: 윤곽 포켓

7.3 중첩된 윤곽

포함 영역

중첩 영역을 포함하여 표면 A와 B가 모두 가공됩니다.

- 표면 A와 B는 포켓이어야 합니다.
- 사이클 14의 첫 번째 포켓은 두 번째 포켓 외부에서 시작해야 합니다.

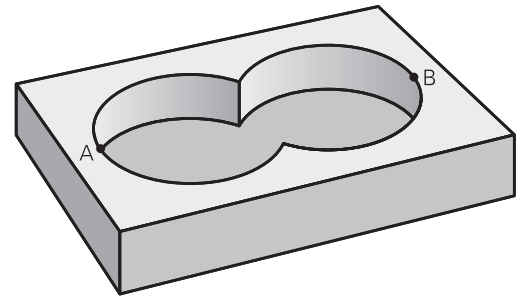

표면 A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

표면 B:

56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50


59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

제외 영역

표면 A는 B에 의해 중첩되는 부분을 제외하고 가공됩니다.

- 표면 A는 포켓이고 B는 아일랜드여야 합니다.
- A는 B 외부에서 시작해야 합니다.
- B는 A 내부에서 시작해야 합니다.

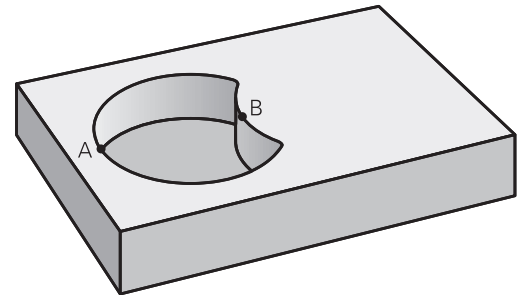

표면 A:

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

표면 B:


56 LBL 2
57 L X+40 Y+50 RL
58 CC X+65 Y+50
59 C X+40 Y+50 DR-
60 LBL 0

7.3 중첩된 윤곽

교차 영역

A와 B가 중첩되는 영역만 가공됩니다. (A 또는 B 하나만 적용되는 영역은 가공되지 않은 상태로 남습니다.)

- A와 B는 포켓이어야 합니다.
- A는 B 내부에서 시작해야 합니다.

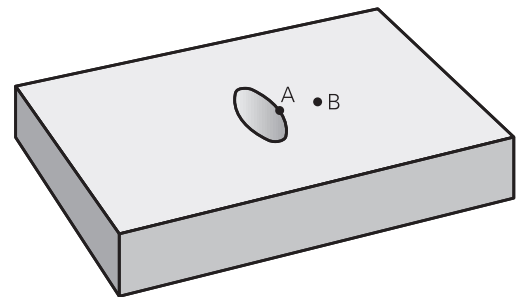

표면 A:

51 LBL 1

52 L X+60 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+60 Y+50 DR-

55 LBL 0

표면 B:

56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

7.4 윤곽 데이터(사이클 20, DIN/ISO: G120)

프로그래밍 시 주의 사항:

하위 윤곽을 설명하는 서브프로그램의 가공 데이터는 사이클 20에서 입력합니다.



사이클 20은 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

사이클 20에서 입력하는 가공 데이터는 사이클 21~24에 대해 유효합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. 깊이를 0으로 프로그래밍하면 TNC가 0 깊이에서 사이클을 수행합니다.


Q 파라미터 프로그램에서 SL 사이클을 사용하는 경우에는 사이클 파라미터 Q1 - Q20을 프로그램 파라미터로 사용할 수 없습니다.

사이클 파라미터

28
형상
자료

- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 공작물 표면에서 포켓 아래 쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **경로 중첩 계수 Q2:** Q2에 공구 반경을 곱하면 스텝 오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: -0.0001~1.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **바닥면 정삭 여유량 Q4(증분):** 공구축의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q5(절대):** 공작물 표면의 절대 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q6(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q7(절대):** 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클의 마지막에 중간 위치 결정 및 후퇴). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **내부 코너 반경 Q8:** 내부 "코너" 라운딩 반경으로 입력하는 값은 공구 중심 경로를 참조하며 윤곽 요소 간에 보다 원활한 이송 동작을 계산하는 데 사용됩니다. Q8은 프로그래밍된 요소 사이에 별도의 윤곽 요소로 삽입되는 반경이 아닙니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **회전 방향? Q9:** 포켓의 가공 방향입니다.
 - Q9 = -1 포켓 및 아일랜드에 대한 하향 밀링
 - Q9 = +1 포켓 및 아일랜드에 대한 상향 밀링

프로그램이 중단된 상태에서 가공 파라미터를 확인하여 필요한 경우 덮어쓸 수 있습니다.

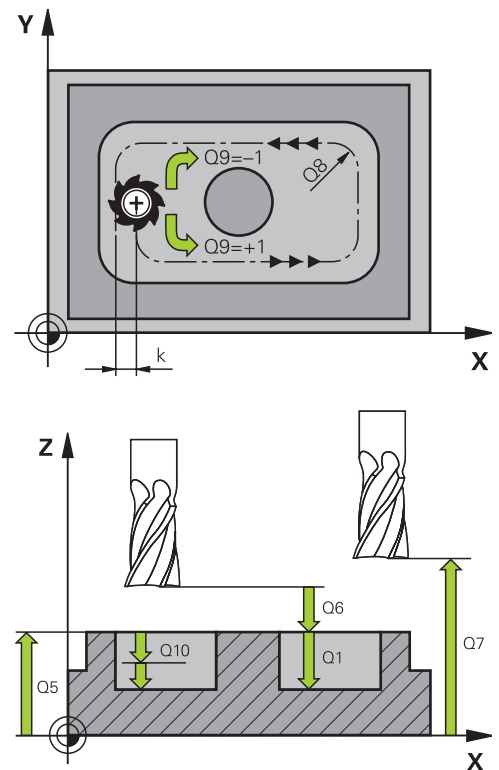

NC 블록

57 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA

Q1=-20	;밀링 깊이
Q2=1	;공구 경로 중첩
Q3=+0.2	;측면 여유량
Q4=+0.1	;바닥면 여유량
Q5=+30	;표면 좌표
Q6=2	;안전 거리
Q7=+80	;안전 높이
Q8=0.5	;라운딩 반경
Q9=+1	;회전 방향

7.5 파일럿 드릴링(사이클 21, DIN/ISO: G121)

사이클 실행

다음에 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641) 이외의 공구로 윤곽을 황삭하는 경우 사이클 21 파일럿 드릴링을 사용합니다. 이 사이클은 사이클 22와 같은 사이클로 황삭되는 영역에서 구멍을 드릴링합니다. 사이클 21은 커터 진입 지점에 대해 측면 여유량과 바닥 여유량은 물론 황삭 공구의 반경도 계산에 넣습니다. 또한 커터 진입 지점은 황삭 시작점 역할도 수행합니다.

사이클 21을 호출하기 전에 두 개의 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- **사이클 14 윤곽 지오메트리** 또는 **SEL 윤곽**—평면에서 드릴링 위치를 정하기 위해 사이클 21 파일럿 드릴링에 필요함
- **사이클 20 윤곽 데이터**—구멍 깊이 및 안전 거리 등의 파라미터를 정하기 위해 사이클 21 파일럿 드릴링에 필요함

사이클 실행:

- 1 TNC는 먼저 공구를 평면에 위치결정합니다(사이클 14 또는 SEL 윤곽으로 정의한 윤곽 및 황삭 공구 데이터에서 나온 위치).
- 2 그다음 공구는 급속 이동 **FMAX**로 안전거리로 이동합니다 (사이클 20 윤곽 데이터의 안전 거리 정의).
- 3 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 현재 위치에서 첫 번째 절입 깊이로 드릴링됩니다.
- 4 그런 다음 공구는 급속 이송 **FMAX**로 시작 위치로 후퇴한 다음 첫 번째 절입 깊이에서 전진 정지 거리 **t**를 뺀 거리만큼 다시 전진합니다.
- 5 전진 정지 거리는 컨트롤에서 자동으로 계산됩니다.
 - 최대 30mm의 전체 홀 깊이: $t = 0.6\text{mm}$
 - 30mm를 초과하는 전체 홀 깊이: $t = \text{홀 깊이}/50$
 - 최대 전진 정지 거리: 7mm
- 6 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 다시 진입하며 전진합니다.
- 7 TNC는 프로그래밍된 전체 구멍 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다. 바닥에 대한 정삭 여유량을 계산에 넣습니다.
- 8 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



 
진입 지점을 계산할 때 TNC에서는 **TOOL CALL** 블록에 프로그래밍되어 있는 보정값 **DR**을 고려하지 않습니다.

협소한 영역에서는 TNC가 황삭 공구보다 큰 공구를 사용하여 파일럿 드릴링을 수행하지 못할 수도 있습니다.


Q13=0인 경우 TNC에서는 현재 스펀들에 있는 공구의 데이터를 사용합니다.

ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 종료되면 평면의 공구를 증분 위치가 아니라 절대 위치로 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **절입 깊이** Q10(증분): 공구가 각 진입 깊이에서 드릴링을 수행하는 크기입니다(음의 작업 방향의 경우 음수 기호). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q11: 공작물로 절입하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **황삭 가공 공구 번호/이름** Q13 또는 QS13: 황삭 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.

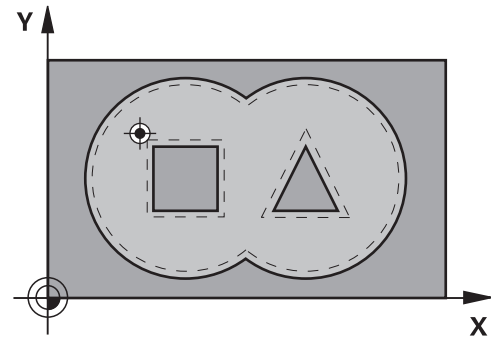

NC 블록

58 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING

Q10=+5 ;절입 깊이

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q13=1 ;황삭 가공 공구

7.6 황삭(사이클 22, DIN/ISO: G122)


사이클 실행

사이클 22 황삭을 사용하여 황삭용 기술 데이터를 정의합니다.
사이클 22를 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)

사이클 실행

- 1 TNC가 측면 여유량을 고려하여 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 첫 번째 절입 깊이에서 공구는 펠링 이송 속도로 내부에서 바깥 쪽으로 윤곽을 밀링합니다.
- 3 첫 번째 아일랜드 윤곽(오른쪽 그림의 C 및 D)은 포켓 윤곽(A, B)에 접근할 때까지 황삭 밀링됩니다.
- 4 다음 단계에서 TNC는 공구를 다음 절입 깊이로 이동하고 프로그램 깊이에 도달할 때까지 황삭 절차를 반복합니다.
- 5 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

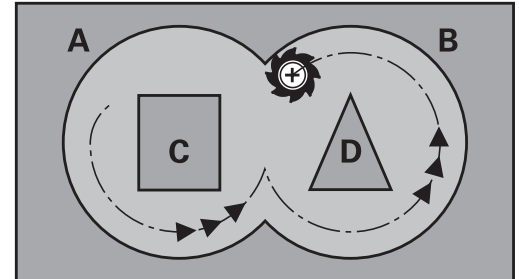

7.6 황삭(사이클 22, DIN/ISO: G122)

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641) 또는 파일럿 드릴링(사이클 21 포함)이 필요합니다.

사이클 22의 절입 동작은 파라미터 Q19 및 **ANGLE**과 **LCUTS** 열의 공구 테이블을 사용하여 정의합니다.

- Q19를 0으로 정의하면 활성 공구에 대해 절입 각도(**ANGLE**)가 정의되어 있는 경우에도 항상 수직 방향으로 절입이 이루어집니다.
- **ANGLE**을 90°로 정의하면 TNC에서는 수직 방향으로 절입을 수행합니다. 왕복 이송 속도 Q19가 절입 이송 속도로 사용됩니다.
- 사이클 22에 왕복 이송 속도 Q19가 정의되어 있으며 공구 테이블에서 **ANGLE**이 0.1과 89.999 사이의 값으로 정의되어 있으면 TNC에서는 정의된 **ANGLE**에서 나선 방향으로 절입을 수행합니다.
- 사이클 22에 왕복 이송이 정의되어 있으며 공구 테이블에 **ANGLE**이 없으면 TNC에는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 기하적 조건에 의해 나선 절입이 허용되지 않으면 (슬롯) TNC에서는 왕복 절입을 시도합니다. 왕복 길이는 **LCUTS** 및 **ANGLE**을 사용하여 계산됩니다 (왕복 길이 = $\text{LCUTS} / \tan \text{ANGLE}$).

코너 내부의 뾰족한 부분을 없애고 중첩 계수로 1보다 큰 수를 사용하면 일부 소재가 남을 수 있습니다. 시험 주행 그래픽에서 가장 안쪽의 경로를 중점적으로 확인하고, 필요한 경우 중첩 계수를 약간 변경합니다. 이렇게 하면 컷이 또 다시 분배되어 대개 원하는 결과를 얻게 됩니다.

미세 황삭 중에는 TNC에서 거친 황삭 공구의 정의된 마모값 **DR**을 고려하지 않습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.

**충돌 주의!**

SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: **L X+80 Y+0 R0 FMAX**). ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 종료되면 평면의 공구를 증분 위치가 아니라 절대 위치로 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스핀들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **거친 황삭 공구 Q18 또는 QS18:** TNC에서 이미 윤곽에 대해 거친 황삭을 수행하는 데 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트웨어를 통해 거친 황삭 공구를 적용할 수 있습니다. 공구 이름도 **공구 이름** 소프트웨어 키를 통해 입력할 수 있습니다. 입력 필드의 작성을 마치면 TNC가 닫는 따옴표를 자동으로 삽입합니다. 거친 황삭을 수행하지 않은 경우 "0"을 입력합니다. 번호나 이름을 입력하는 경우 TNC에서는 거친 황삭 공구를 사용하여 가공하지 못한 부분만 황삭 처리합니다. 측면으로부터 황삭할 부분에 접근할 수 없는 경우 TNC에서는 왕복 절삭으로 밀링을 수행합니다. 이를 위해서는 공구 테이블 TOOL.T에 공구 길이 **LCUTS**를 입력하고 공구의 최대 절입 **ANGLE**를 정의해야 합니다. 숫자를 입력할 경우 입력 범위는 0 ~ 99999 사이이며, 이름을 입력할 경우 최대 16자까지 입력할 수 있습니다.
- ▶ **왕복 이송 속도 Q19:** 왕복 절삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208:** 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q12의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**
- ▶ **이송 속도 비율(%) Q401:** TNC가 황삭 중 재료 전체의 둘레를 따라 이동할 때 가공 이송 속도(Q12)를 줄이는 백분율 계수입니다. 이송 속도 감소를 사용하는 경우 황삭 이송 속도를 큰 값으로 정의하면 사이클 20에서 지정한 경로 오버랩(Q2)을 통해 절삭 조건을 최적화할 수 있습니다. 그 다음 TNC가 전환 및 협소한 위치에서 정의한 바에 따라 이송 속도를 줄임으로써 전체적인 가공 시간을 절약할 수 있습니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 100.0000
- ▶ **미세 황삭 방법 Q404:** 미세 황삭 공구의 반경이 황삭 공구의 직경의 절반보다 큰 경우 TNC의 미세 황삭 동작을 지정합니다.
Q404=0:
TNC는 공구를 윤곽을 따라 현재 깊이에서 미세 황삭해야 할 영역 사이로 이동시킵니다.
Q404=1:
TNC는 공구를 미세 황삭해야 할 영역 사이의 안전 거리로 후퇴시킨 후 황삭해야 할 다음 영역의 시작점으로 이동시킵니다.

NC 블록

59 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT

Q10=+5	;절입 깊이
Q11=100	;절입 이송 속도
Q12=750	;밀링 이송 속도
Q18=1	;거친 황삭 공구
Q19=150	;왕복 이송 속도
Q208=9999	후퇴 이송 속도
Q401=80	;이송 속도 감소
Q404=0	;미세 황삭 방법

7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123)

7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123)

사이클 실행

사이클 23 바닥 정삭으로 사이클 20에서 프로그래밍된 바닥 정삭 여유량을 지울 수 있습니다. 충분한 공간이 있는 경우 공구가 수직 접선 호에서 가공 평면에 부드럽게 접근합니다. 공간이 충분하지 않으면 공구가 수직 방향으로 깊이까지 이동됩니다. 그런 다음 공구가 황삭을 수행한 뒤 남은 정삭 여유량을 지웁니다.

사이클 23을 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)
- 사이클 22 황삭(필요한 경우)

사이클 실행

- 1 TNC가 공구를 급속 이송 FMAX로 안전 높이에 위치결정합니다.
- 2 공구가 공구축에서 이송 속도 Q11로 이동합니다.
- 3 충분한 공간이 있는 경우 공구가 수직 접선 호에서 가공 평면에 부드럽게 접근합니다. 공간이 충분하지 않으면 공구가 수직 방향으로 깊이까지 이동됩니다.
- 4 공구가 황삭을 수행한 뒤 남은 정삭 여유량을 지웁니다.
- 5 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



TNC에서 정삭 시작점을 자동으로 계산합니다. 시작 점은 포켓의 사용 가능한 공간에 따라 달라집니다. 최종 깊이로 사전 위치결정하기 위한 접근 반경은 영구 정의되며 공구의 절입 각도와는 관계 없습니다. 작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.



충돌 주의!


SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: **L X+80 Y+0 R0 FMAX**).

ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 종료되면 평면의 공구를 증분 위치가 아니라 절대 위치로 이동합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **절입 이송 속도 Q11**: 공작물로 절입하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12**: 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **후퇴 이송 속도 Q208**: 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q12의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**

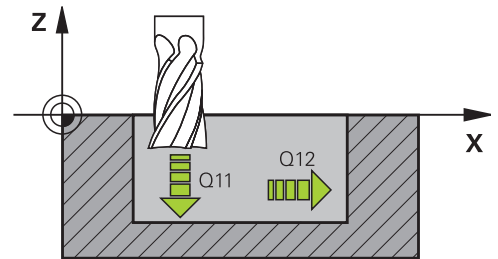

NC 블록

60 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q12=350 ;밀링 이송 속도

Q208=9999;후퇴 이송 속도

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

사이클 실행

사이클 24 측면 정삭으로 사이클 20에서 프로그래밍된 측면 정삭 여유량을 지울 수 있습니다. 이 사이클은 상향 절삭 또는 하향 절삭 밀링에서 실행할 수 있습니다.

사이클 24를 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)
- 사이클 22 항삭(필요한 경우)

사이클 실행

- 1 TNC는 공작물 표면 위의 공구를 접근 위치의 시작점에 위치결정합니다. 평면에서 이 위치는 윤곽 접근 시 TNC가 공구를 이동하는 접선 호에서 나온 것입니다.
- 2 그 다음에 공구가 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 전진합니다.
- 3 전체 윤곽이 완료될 때까지 접선 호에서 윤곽에 접근합니다. 각 하위 윤곽은 개별적으로 정삭됩니다.
- 4 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



측면 여유량(Q14) 및 잔삭 밀링 반경의 합은 측면 여유량(Q3, 사이클 20) 및 황삭 밀링 반경의 합보다 작아야 합니다.

사이클 20에 여유량이 정의되지 않은 경우 컨트롤에서 "공구 반경이 너무 큼"이라는 오류 메시지를 표시합니다.

측면 여유량 Q14는 정삭 후에 남겨집니다. 따라서 사이클 20의 여유량보다 작아야 합니다.

사이클 22를 사용하여 황삭을 수행하지 않고 사이클 24를 실행하는 경우에도 이 계산이 적용됩니다. 이 경우에는 황삭 밀링의 반경으로 "0"을 입력해야 합니다.

윤곽 밀링에도 사이클 24를 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 다음을 수행해야 합니다.

- 윤곽이 포켓 제한을 포함하지 않는 단일 아일랜드로 밀링되도록 정의합니다.
- 사이클 20의 정삭 여유량(Q3)을 정삭 여유량 Q14와 사용 중인 공구의 반경의 합보다 크게 입력합니다.

TNC에서 정삭 시작점을 자동으로 계산합니다. 시작점은 포켓의 사용 가능한 공간과 사이클 20에서 프로그래밍한 여유량에 따라 달라집니다.

TNC에서 계산하는 시작점도 가공 순서에 따라 달라집니다. GOTO 키로 정삭 사이클을 선택한 다음 프로그램을 시작하면, 정의된 순서로 프로그램을 실행하는 경우와 다른 위치에 시작점이 있을 수 있습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.

**충돌 주의!**

SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: **L X+80 Y+0 R0 FMAX**).


ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 종료되면 평면의 공구를 증분 위치가 아니라 절대 위치로 이동합니다.

7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

사이클 파라미터



- ▶ **회전 방향** n Q9: 가공 방향:
+1: 반시계 방향 회전
-1: 시계 방향 회전
- ▶ **절입 깊이** Q10(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다.
입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q11: 공작물로 절입하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **밀링 이송 속도** Q12: 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **측면 정삭 여유량** Q14(증분): 측면 여유량 Q14는 정삭 후에 남겨집니다. (이 여유량은 사이클 20의 여유량보다 작아야 함). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

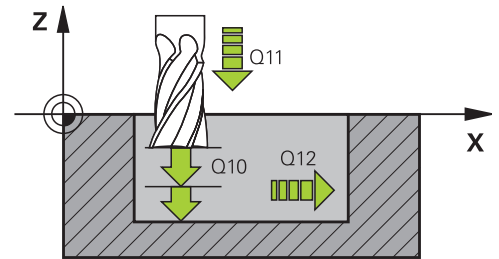

NC 블록

61 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING

Q9=+1 ;회전 방향

Q10=+5 ;절입 깊이

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q12=350 ;밀링 이송 속도

Q14=+0 ;측면 여유량


7.9 윤곽 트레인(사이클 25, DIN/ISO: G125)

사이클 실행

이 사이클을 사이클 14 윤곽 지오메트리와 함께 사용하는 경우 개방형 및 폐쇄형 윤곽의 가공을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

사이클 25 윤곽 트레인을 사용하는 경우 위치결정 블록을 사용하여 윤곽을 가공하는 것에 비해 다음과 같은 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

- TNC에서 작업을 모니터링하므로 언더컷 및 표면 결함을 방지할 수 있습니다. 실행 전에 윤곽 그래픽 시뮬레이션을 실행하는 것이 좋습니다.
- 선택한 공구의 반경이 너무 크면 윤곽 코너를 재작업해야 할 수 있습니다.
- 상향 또는 하향 밀링을 통해 윤곽을 가공할 수 있습니다. 윤곽이 좌우 대칭되는 경우에도 밀링 형식은 적용된 상태로 유지됩니다.
- 공구가 여러 번 진입 시 밀링을 위해 앞뒤로 이동할 수 있으므로 가공을 보다 빠르게 수행할 수 있습니다.
- 황삭 밀링 및 정삭 밀링 작업을 반복 수행하기 위해 여유량 값을 입력할 수 있습니다.

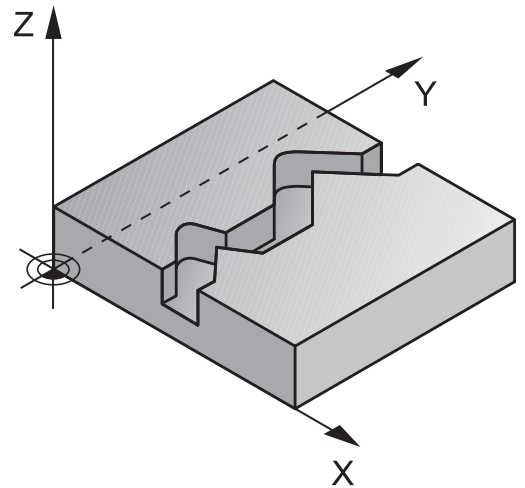

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC에서는 사이클 14 윤곽 지오메트리의 첫 번째 레이블만을 고려합니다.

부 프로그램에서는 **접근** 또는 **후진** 운동이 허용되지 않습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

사이클 20 **CONTOUR DATA**는 필요하지 않습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.

**충돌 주의!**

충돌을 방지하려면 다음을 수행하십시오.

- 증분 크기 위치를 사이클 25 바로 뒤에 프로그래밍하지 마십시오. 이러한 위치는 사이클 끝부분의 공구 위치를 참조합니다.
- 공구를 모든 주 축에서 정의한 (절대) 위치로 이동합니다. 사이클 끝부분의 공구 위치는 사이클 시작 부분의 공구 위치와 동일하지 않습니다.

사이클 파라미터



- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 공작물 표면과 윤곽 바닥 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q5(절대):** 공작물 표면의 절대 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q7(절대):** 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클의 마지막에 중간 위치결정 및 후퇴). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **상향 또는 하향 절삭 Q15:**
 상향 밀링: 입력 값 = +1
 일반 하향 밀링: 입력 값 = -1
 또는 여러 진입에서 상향 밀링 및 하향 밀링: 입력 값 = 0

NC 블록

62 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN

Q1=-20 ;밀링 깊이

Q3=+0 ;측면 여유량

Q5=+0 ;표면 좌표

Q7=+50 ;안전 높이

Q10=+5 ;절입 깊이

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q12=350 ;밀링 이송 속도

Q15=-1 ;상향 또는 하향 절삭

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)

7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)

프로그래밍 시 주의 사항:

이 사이클을 사용하여 사이클 25 윤곽 트레인의 다양한 속성을 지정할 수 있습니다.



사이클 270은 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

사이클 270이 사용되는 경우, 윤곽 서브프로그램에서 반경 보정을 정의하지 마십시오.

사이클 25 전에 사이클 270을 정의합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **접근/후진의 유형(1/2/3)** Q390: 접근 또는 후진의 유형을 정의합니다.
 Q390=1: 원형 경로에서 접선으로 윤곽에 접근합니다.
 Q390=2: 직선에서 접선으로 윤곽에 접근합니다.
 Q390=3: 직각으로 윤곽에 접근합니다.
- ▶ **반경 보정(0=R0/1=RL/2=RR)** Q391: 반경 보정의 정의
 Q391=0: 반경 보정 없이 정의된 윤곽을 가공합니다.
 Q391=1: 반경 보정 RL로 정의된 윤곽을 가공합니다.
 Q391=2: 반경 보정 RR로 정의된 윤곽을 가공합니다.
- ▶ **접근/후진 반경** Q392: 원형 경로 상의 접선 접근이 선택된 경우에만 적용됩니다(Q390=1). 접근/후진 호의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **중심각** Q393: 원형 경로 상의 접선 접근이 선택된 경우에만 적용됩니다(Q390=1). 접근 호의 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **보조점까지의 거리** Q394: 직선에서 접선으로 접근 또는 직각으로 접근이 선택된 경우에만 적용됩니다(Q390=2 또는 Q390=3). TNC에서 윤곽에 접근하는 보조점까지의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

NC 블록

62 CYCL DEF 270 윤곽 트레인 데이터

Q390=1 ;진입 형식

Q391=1 ;반경 보정

Q392=3 ;반경

Q393=+45 ;중심각

Q394=+2 ;거리

7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)

사이클 실행

이 사이클을 사이클 14 **CONTOUR GEOMETRY**과 함께 사용하는 경우 트로코이드 밀링을 사용하여 개방형 및 폐쇄형 슬롯 또는 슬롯 윤곽의 완전 가공을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

트로코이드 밀링을 사용하면 절삭 상태가 동일하게 유지되어 공구의 마모를 증가시키지 않기 때문에 절삭 깊이 연장 및 절삭 속도 증가가 가능합니다. 삽입 공구를 사용하는 경우 전체 절삭 길이를 활용해 날 1개당 확보할 수 있는 칩 볼륨을 증가시킵니다. 게다가 트로코이드 밀링은 기계 기술자가 사용하기 편리합니다. 트로코이드 밀링 방법과 통합형 적응식 이송 제어(integrated adaptive feed control) **AFC** 소프트웨어 옵션을 함께 사용하면 많은 시간을 절약할 수 있습니다(대화식 프로그래밍 사용 설명서 참조).

선택한 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 측면 정삭
- 황삭만
- 측면 정삭만

폐쇄형 슬롯을 이용한 황삭

폐쇄형 슬롯의 윤곽 설명은 항상 직선 블록(**L** 블록)으로 시작해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 공구는 윤곽 설명의 시작점으로 이동한 다음 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 파라미터 **Q366**을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC는 원운동으로 슬롯을 윤곽 끝점까지 황삭합니다. 원운동 동안 TNC가 공구를 사용자가 정의할 수 있는 진입 가공 방향으로 이동합니다(**Q436**). 파라미터 **Q351**에서 원운동의 상향 또는 하향 가공을 정의합니다.
- 3 윤곽 끝점에서 TNC가 공구를 안전 높이로 이동한 다음 윤곽 설명의 시작점으로 복귀합니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

폐쇄형 슬롯을 이용한 정삭

- 5 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC가 슬롯 벽을 정삭합니다. 정의된 시작점에서 시작해 TNC가 슬롯 벽을 접선 방향으로 접근합니다. 상향 또는 하향 가공을 고려합니다.

프로그램 구조: SL 사이클을 사용한 가공

0 BEGIN PGM CYC275 MM

...

12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR

13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 10

14 CYCL DEF 275 TROCHOIDAL SLOT...

15 CYCL CALL M3

...

50 L Z+250 R0 FMAX M2

51 LBL 10

...

55 LBL 0

...

99 END PGM CYC275 MM

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)

개방형 슬롯을 이용한 황삭

개방형 슬롯의 윤곽 설명은 항상 접근 블록(**APPR**)으로 시작해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 공구는 **APPR** 블록의 파라미터에 의해 정의된 대로 가공 작업의 시작점으로 이동해서 첫 번째 절입 깊이만큼 수직 이동합니다.
- 2 TNC는 원운동으로 슬롯을 윤곽 끝점까지 황삭합니다. 원운동 동안 TNC가 공구를 사용자가 정의할 수 있는 진입 가공 방향으로 이동합니다(**Q436**). 파라미터 **Q351**에서 원운동의 상향 또는 하향 가공을 정의합니다.
- 3 윤곽 끝점에서 TNC가 공구를 안전 높이로 이동한 다음 윤곽 설명의 시작점으로 복귀합니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

개방형 슬롯을 이용한 정삭

- 5 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC가 슬롯 벽을 정삭합니다. **APPR** 블록의 정의된 시작점부터 TNC가 슬롯 벽으로 접근합니다. 상향 또는 하향 가공을 고려합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클 275 TROCHOIDAL SLOT을 사용하는 경우 사이클 14 CONTOUR GEOMETRY에서 단 한 개의 윤곽 서브프로그램만 정의할 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램의 모든 사용 가능한 경로 기능을 사용해 슬롯의 중심선을 정의합니다.

SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

사이클 275와 함께 사용하는 경우 TNC는 사이클 20 CONTOUR DATA가 필요하지 않습니다.

폐쇄형 슬롯의 시작점은 윤곽선의 모서리에 위치하면 안 됩니다.



 
충돌 주의!

충돌을 방지하려면 다음을 수행하십시오.


- 증분 크기 위치는 사이클 끝부분의 공구 위치를 참조하기 때문에 사이클 275 바로 뒤에 프로그래밍하지 마십시오.
- 사이클 종료 시 공구 위치는 사이클 시작 시 공구 위치와 동일하지 않으므로 공구를 모든 주축에서 정의한 (절대) 위치로 이동합니다.

TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275) 7.11

사이클 파라미터



- ▶ **가공 작업(0/1/2)** Q215: 가공 작업을 정의합니다.
 0: 황삭 및 정삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의되어 있는 경우에만 실행됩니다.
- ▶ **슬롯 폭** Q219(작업면의 보조축에 평행한 값): 슬롯 폭을 입력합니다. 슬롯 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(슬롯 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 슬롯 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량** Q368(증분): 작업면의 정삭 여유량입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 당 진입** Q436 절대: 1회 기계 회전시 TNC가 가공 방향에서 공구를 이동하는 값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **밀링 이송 속도** Q12: 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **상향 또는 하향 절삭** Q351: M3 밀링 작업 형식
 +1 = 상향 절삭
 -1 = 하향 절삭
PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 가공에 사용됨)
- ▶ **깊이** Q201(증분): 공작물 표면에서 슬롯 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 깊이** Q202(증분): 한 번에 진입되는 깊이입니다. 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 가공 깊이로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**

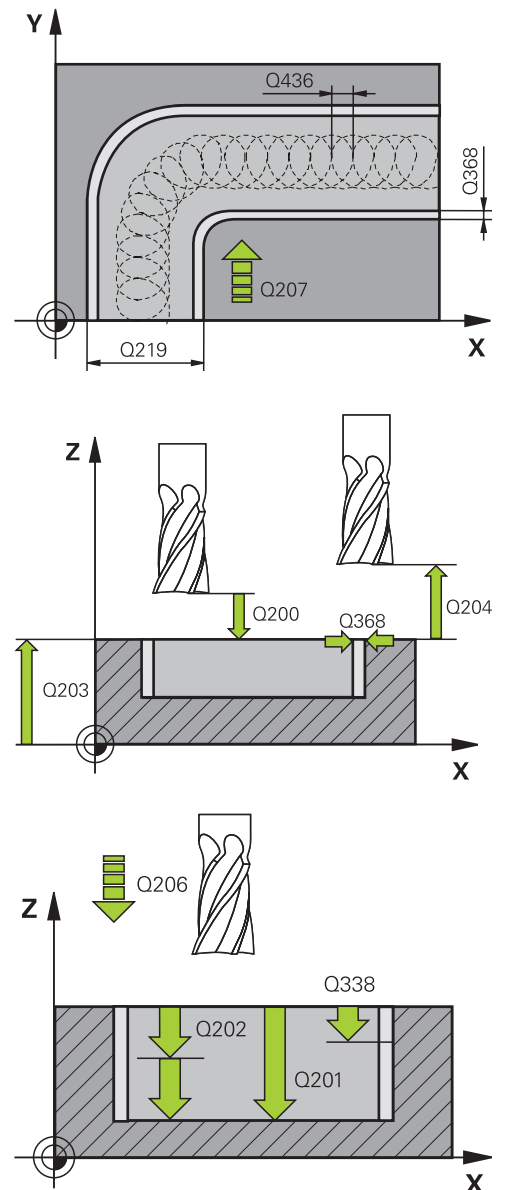

7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)

- ▶ **정삭가공시 1회 진입량 Q338(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. Q338=0: 1개 절입 깊이의 정삭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 측면 및 바닥면 정삭 도중 공구의 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표 Q203(절대):** 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 방법 Q366:** 절입 방식입니다.
0 = 수직 절입. TNC에서는 공구 테이블에 정의된 절입 각도 ANGLE과 상관없이 수직 방향으로 진입을 수행합니다.
1 = 기능 없음
2 = 왕복 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 ANGLE은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다. 또는 **PREDEF**

NC 블록

8 CYCL DEF 275 TROCHOIDAL SLOT

Q215=0 ;가공 방법

Q219=12 ;슬롯 폭

Q368=0.2 ;측면 여유량

Q436=2 ;회전 당 진입

Q207=500 ;밀링 이송 속도

Q351=+1 ;상향 또는 하향 절삭

Q201=-20 ;깊이

Q202=5 ;절입 깊이

Q206=150 ;절입 이송 속도

Q338=5 ;정삭가공 진입

Q385=500 ;정삭 이송 속도

Q200=2 ;안전 거리

Q202=5 ;절입 깊이

Q203=+0 ;표면 좌표


Q204=50 ;2차 안전 거리

Q366=2 ;절입

9 CYCL CALL FMAX M3

7.12 프로그래밍 예

예: 포켓 황삭 및 미세 황삭

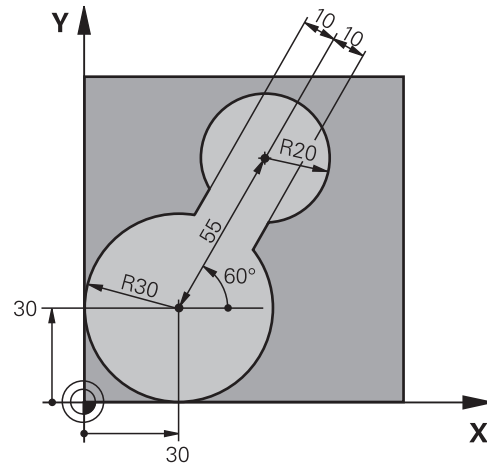


0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	공작물 영역 정의
3 TOOL CALL 1 Z S2500	공구 호출: 거친 황삭 공구, 직경 30
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;밀링 깊이	
Q2=1 ;공구 경로 중첩	
Q3=+0 ;측면 여유량	
Q4=+0 ;바닥면 여유량	
Q5=+0 ;표면 좌표	
Q6=2 ;안전 거리	
Q7=+100 ;안전 높이	
Q8=0.1 ;라운딩 반경	
Q9=-1 ;방향	
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 거친 황삭
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=350 ;황삭 가공을 위한 가공속도	
Q18=0 ;거친 황삭 공구	
Q19=150 ;왕복 이송 속도	
Q208=30000 ;후퇴 이송 속도	
9 CYCL CALL M3	사이클 호출: 거친 황삭
10 L Z+250 R0 FMAX M6	공구 변경
11 TOOL CALL 2 Z S3000	공구 호출: 미세 황삭 공구, 직경 15

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.12 프로그래밍 예

12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	미세 황삭 사이클 정의
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=350 ;황삭 가공을 위한 가공속도	
Q18=1 ;거친 황삭 공구	
Q19=150 ;왕복 이송 속도	
Q208=30000 ;후퇴 이송 속도	
13 CYCL CALL M3	사이클 호출: 미세 황삭
14 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
15 LBL 1	윤곽 서브프로그램
16 L X+0 Y+30 RR	
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
19 FSELECT 3	
20 FPOL X+30 Y+30	
21 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
22 FSELECT 2	
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
24 FSELECT 3	
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
26 FSELECT 2	
27 LBL 0	
28 END PGM C20 MM	

예: 중첩 윤곽 파일럿 드릴링, 황삭 및 정삭

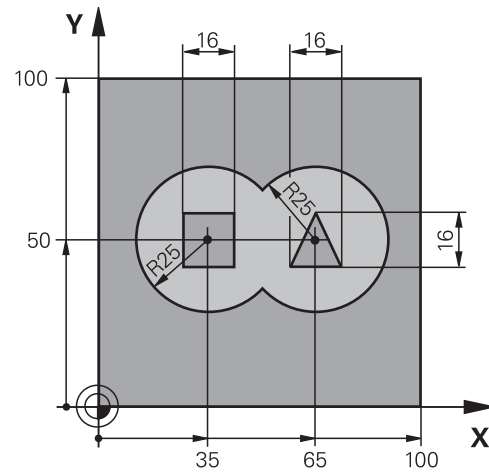


0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2500	공구 호출: 드릴, 직경 12
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1/2/3/4	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;밀링 깊이	
Q2=1 ;공구 경로 중첩	
Q3=+0.5 ;측면 여유량	
Q4=+0.5 ;바닥면 여유량	
Q5=+0 ;표면 좌표	
Q6=2 ;안전 거리	
Q7=+100 ;안전 높이	
Q8=0.1 ;라운드 반경	
Q9=-1 ;방향	
8 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING	사이클 정의: 파일럿 드릴링
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=250 ;절입 이송 속도	
Q13=2 ;황삭 가공 공구	
9 CYCL CALL M3	사이클 호출: 파일럿 드릴링
10 L +250 R0 FMAX M6	공구 변경
11 TOOL CALL 2 Z S3000	황삭/정삭용 공구 호출, 직경 12
12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 황삭
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=350 ;황삭 가공을 위한 가공속도	

고정 사이클: 윤곽 포켓

7.12 프로그래밍 예

Q18=0	;거친 황삭 공구	
Q19=150	;왕복 이송 속도	
Q208=30000	;후퇴 이송 속도	
13 CYCL CALL M3		사이클 호출: 황삭
14 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING		사이클 정의: 바닥 정삭
Q11=100	;절입 이송 속도	
Q12=200	;밀링 이송 속도	
Q208=30000	;후퇴 이송 속도	
15 CYCL CALL		사이클 호출: 바닥 정삭
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING		사이클 정의: 측면 정삭
Q9=+1	;회전 방향	
Q10=5	;절입 깊이	
Q11=100	;절입 이송 속도	
Q12=400	;밀링 이송 속도	
Q14=+0	;측면 여유량	
17 CYCL CALL		사이클 호출: 측면 정삭
18 L Z+250 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
19 LBL 1		윤곽 서브프로그램 1: 왼쪽 포켓
20 CC X+35 Y+50		
21 L X+10 Y+50 RR		
22 C X+10 DR-		
23 LBL 0		
24 LBL 2		윤곽 서브프로그램 2: 오른쪽 포켓
25 CC X+65 Y+50		
26 L X+90 Y+50 RR		
27 C X+90 DR-		
28 LBL 0		
29 LBL 3		윤곽 서브프로그램 3: 정사각형 왼쪽 아일랜드
30 L X+27 Y+50 RL		
31 L Y+58		
32 L X+43		
33 L Y+42		
34 L X+27		
35 LBL 0		
36 LBL 4		윤곽 서브프로그램 4: 삼각형 오른쪽 아일랜드
37 L X+65 Y+42 RL		
38 L X+57		
39 L X+65 Y+58		
40 L X+73 Y+42		
41 LBL 0		
42 END PGM C21 MM		

예: 윤곽 트레인

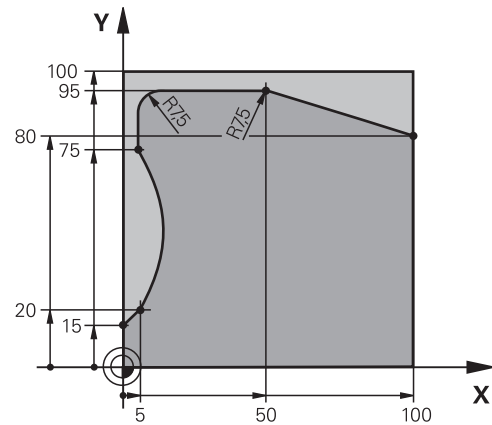

0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출: 직경 20
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;밀링 깊이	
Q3=+0 ;측면 여유량	
Q5=+0 ;표면 좌표	
Q7=+250 ;안전 높이	
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=200 ;밀링 이송 속도	
Q15=+1 ;상향 또는 하향 절삭	
8 CYCL CALL M3	사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX M2	공구 후퇴, 프로그램 종료
10 LBL 1	윤곽 서브프로그램
11 L X+0 Y+15 RL	
12 L X+5 Y+20	
13 CT X+5 Y+75	
14 L Y+95	
15 RND R7.5	
16 L X+50	
17 RND R7.5	
18 L X+100 Y+80	
19 LBL 0	
20 END PGM C25 MM	

8

고정 사이클: 원통
표면

8.1

기본 사항

8.1

기본 사항

원통 표면 사이클의 개요

소프트 키	사이클	페이지
	27 원통 표면	221
	28 원통 표면 슬롯 밀링	224
	29 원통 표면 리지 밀링	227
	39 원통 표면 윤곽	230

8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1)

사이클 가동



이 사이클을 사용하면 2차원으로 윤곽을 프로그래밍한 다음 3D 가공을 위해 원통 표면에 롤링할 수 있습니다. 원통에서 가이드웨이를 밀링하려는 경우 사이클 28을 사용합니다.

윤곽은 사이클 14 윤곽 지오메트리에 나와 있는 서브프로그램에서 설명됩니다.

기계에 있는 로타리축에 상관없이 항상 서브프로그램에서는 좌표 X 및 Y로 윤곽을 설명합니다. 즉, 기계 구성과는 독립적으로 윤곽을 설명합니다. 경로 기능으로는 **L**, **CHF**, **CR**, **RND** 및 **CT**가 있습니다.

로타리축의 크기(X 좌표)는 원하는 대로 각도 또는 mm(inch) 단위로 입력할 수 있습니다. 사이클 정의에서 Q17로 지정합니다.

- 1 TNC가 측면 여유량을 고려하여 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 첫 번째 진입 깊이에서 공구가 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 윤곽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 3 윤곽 끝부분에서 TNC가 공구를 안전 거리로 되돌린 다음 진입 점으로 되돌립니다.
- 4 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 1단계에서 3단계가 반복됩니다.
- 5 공구가 안전 거리로 이동합니다.

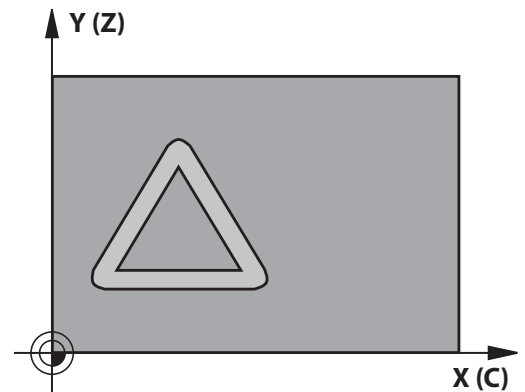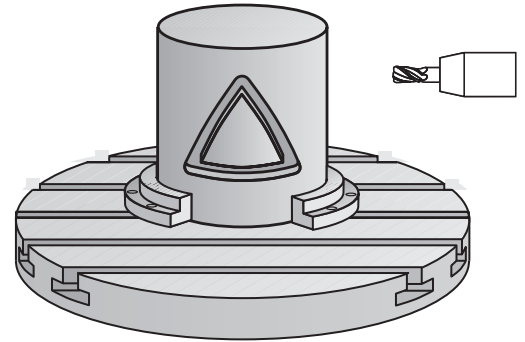

8 고정 사이클: 원통 표면

8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1)

프로그래밍 시 주의 사항:



기계 공구 제작 업체에서는 원통형 표면 보간을 위해 기계 및 TNC를 준비해야 합니다.
기계 설명서를 참조하십시오.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.

SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다.

원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.

스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지가 생성됩니다. 역학을 전환해야 할 수도 있습니다.

이 사이클은 기울어진 작업 평면에도 사용할 수 있습니다.

안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.

윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1) 8.2

사이클 파라미터



- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 원통 표면과 윤곽 바닥 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 롤링되지 않은 원통 표면의 평면에 대한 정삭 여유량입니다. 이 여유량은 반경 보정 방향으로 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q6(증분):** 공구 끝과 원통 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **원통 반경 Q16:** 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **치수 유형? deg=0 MM/INCH=1 Q17:** 서브프로그램의 로타리축 좌표는 각도(0) 또는 mm/inch(1)로 표시됩니다.

NC 블록

63 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE

Q1=-8	;밀링 깊이
Q3=+0	;측면 여유량
Q6=+0	;안전 거리
Q10=+3	;절입 깊이
Q11=100	;절입 이송 속도
Q12=350	;밀링 이송 속도
Q16=25	;반경
Q17=0	;치수 유형

고정 사이클: 원통 표면

8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)

8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)


사이클 실행

이 사이클을 사용하면 2차원으로 가이드 노치를 프로그래밍한 다음 원통 표면으로 전송할 수 있습니다. 사이클 27과는 달리 이 사이클은 TNC에서 반경 보정이 활성화된 상태에서 슬롯 벽이 거의 평행이 되도록 공구를 조정할 수 있습니다. 폭이 슬롯의 폭과 정확하게 일치하는 공구를 사용하면 완전히 평행한 벽을 가공할 수 있습니다.

슬롯 폭에 대해 공구의 크기가 작을수록 원호와 비스듬한 선 세그먼트의 왜곡이 커집니다. 이러한 프로세스 관련 왜곡을 최소화하려면 파라미터 Q21을 정의하면 됩니다. 이 파라미터에는 TNC가 슬롯과 폭이 같은 공구를 사용해 가공할 수 있는 슬롯과 최대한 유사하게 슬롯을 가공하는 데 적용하는 허용 공차가 지정됩니다.

윤곽의 중심점 경로를 공구 반경 보정과 함께 프로그래밍하십시오. 반경 보정을 사용하면 TNC에서 슬롯을 상향 밀링하는지 하향 밀링하는지를 지정할 수 있습니다.

- 1 TNC가 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 TNC는 공구를 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 공구는 밀링 이송 속도 Q12로 접선 경로 또는 직선 방향의 공작물에 접근합니다. 접근 동작은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall 파라미터에 따라 다릅니다.
- 3 첫 번째 진입 깊이에서 공구가 측면 정삭 여유량은 그대로 유지하면서 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 슬롯 벽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 윤곽 끝부분에서 TNC가 공구를 반대쪽으로 이동한 다음 절입 지점으로 되돌립니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 3단계가 반복됩니다.
- 6 Q21에서 허용 공차를 정의한 경우 TNC에서 슬롯 벽이 최대한 평행해지도록 다시 가공합니다.
- 7 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

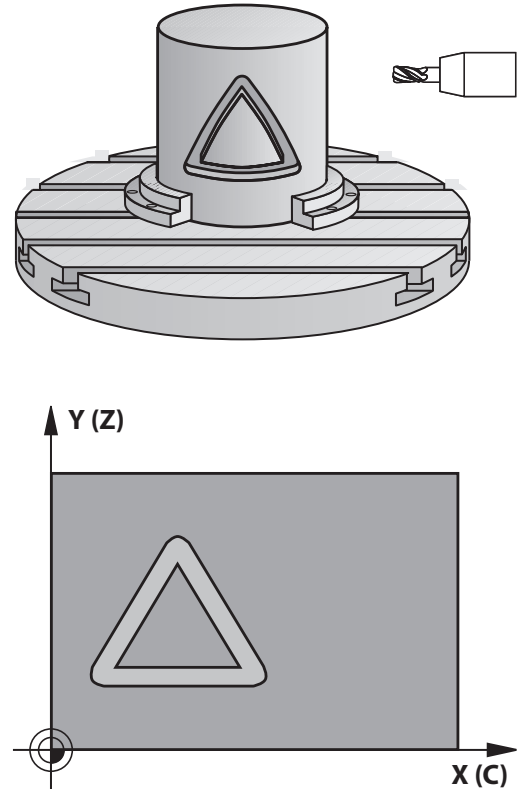

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall에서의 접근 동작을 정의합니다.

- CircleTangential:
접선 방향 접근 및 후진
- LineNormal: 윤곽 시작점에 대한 이동은 접선 경로가 아닌 직선 방향으로 수행됩니다.

윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다.

원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.

스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다.

이 사이클은 기울어진 작업 평면에도 사용할 수 있습니다.

안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.

윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL** Q 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.



ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 종료되면 평면의 공구를 증분 위치가 아니라 절대 위치로 이동합니다.

CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스핀들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지(on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

고정 사이클: 원통 표면

8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)

사이클 파라미터



- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 원통 표면과 윤곽 바닥 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 슬롯 벽의 정삭 여유량입니다. 정삭 여유량은 입력한 값의 두 배만큼 슬롯 너비를 줄입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q6(증분):** 공구 끝과 원통 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스핀들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **원통 반경 Q16:** 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **치수 유형? deg=0 MM/INCH=1 Q17:** 서브프로그램의 로타리축 좌표는 각도(0) 또는 mm/inch(1)로 표시됩니다.
- ▶ **슬롯 너비 Q20:** 가공할 슬롯의 폭입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **허용 공차 Q21:** 프로그래밍한 슬롯 너비 Q20보다 작은 공구를 사용하는 경우 슬롯이 호나 비스듬한 선 경로를 따라 이동할 때마다 슬롯 벽에 프로세스 관련 왜곡이 발생합니다. 허용 공차 Q21을 정의하면 TNC에서 후속 밀링 작업을 추가하여 폭이 슬롯의 폭과 정확하게 일치하는 공구를 사용하여 밀링한 슬롯의 크기와 최대한 가까워지도록 슬롯 크기를 조정합니다. Q21을 사용하여 이와 같은 이상적인 슬롯으로부터 허용되는 편차를 정의합니다. 후속 밀링 작업의 수는 원통 반경, 사용하는 공구 및 슬롯 깊이 에 따라 달라집니다. 허용 공차를 작게 설정할수록 슬롯이 보다 정확하게 일치하며 재가공 작업 시간이 길어집니다. 허용 공차의 입력 범위: 0.0001 ~ 9.9999
권장 사항: 허용 공차를 0.02mm로 설정합니다.
기능 비활성화: 0(기본 설정)을 입력합니다.

NC 블록

63 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE

Q1=-8 ;밀링 깊이

Q3=+0 ;측면 여유량

Q6=+0 ;안전 거리

Q10=+3 ;절입 깊이

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q12=350 ;밀링 이송 속도

Q16=25 ;반경

Q17=0 ;치수 유형

Q20=12 ;슬롯 폭

Q21=0 ;허용 공차



8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1)

사이클 실행

이 사이클을 사용하면 2차원으로 리지를 프로그래밍한 다음 원통 표면으로 전송할 수 있습니다. 이 사이클을 사용하는 경우 TNC에서는 반경 보정이 활성화된 상태에서 슬롯 벽이 항상 평행하도록 공구를 조정합니다. 리지의 중심점 경로를 공구 반경 보정과 함께 프로그래밍하십시오. 반경 보정을 사용하면 TNC에서 리지를 상향 밀링하는지 하향 밀링하는지를 지정할 수 있습니다.

TNC에서는 리지 끝에 해당 반경이 리지 폭의 절반인 반원을 항상 추가합니다.

- 1 TNC가 공구를 가공 시작점 위에 배치합니다. TNC가 리지 폭과 공구 직경의 시작점을 계산합니다. 시작점은 윤곽 서브프로그램에서 정의된 첫 번째 점에 배치되며 리지 폭과 공구 직경의 절반만큼 보정됩니다. 반경 보정에 따라 가공이 리지 왼쪽에서 시작되는지(1, RL = 상향 밀링) 아니면 오른쪽에서 시작되는지(2, RR = 하향 밀링)가 결정됩니다.
- 2 공구는 첫 번째 절입 깊이에 배치된 후에 원호에서 밀링 가공 속도 Q12로 리지 벽을 향해 접선 이동합니다. 그와 같이 프로그래밍한 경우 정삭 잔삭량에 해당하는 금속이 남겨집니다.
- 3 첫 번째 진입 깊이에서 공구는 스퍼드가 완료될 때까지 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 리지 벽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 그런 다음 공구는 접선 방향 경로의 리지 벽에서 분리되어 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복됩니다.
- 6 마지막으로, 공구 축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴됩니다.

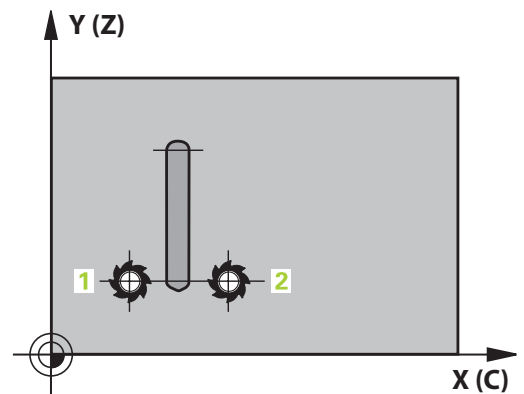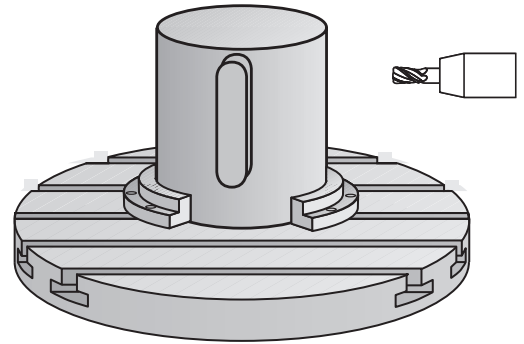

8 고정 사이클: 원통 표면

8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1)

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다.

원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.

스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지가 생성됩니다. 역학을 전환해야 할 수도 있습니다.

 
안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스핀들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지(on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1) 8.4

사이클 파라미터



- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 원통 표면과 윤곽 바닥 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 리지 벽의 정삭 여유량입니다. 정삭 여유량은 입력한 값의 두 배만큼 리지 폭을 늘립니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q6(증분):** 공구 끝과 원통 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **원통 반경 Q16:** 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **치수 유형? deg=0 MM/INCH=1 Q17:** 서브프로그램의 로타리축 좌표는 각도(0) 또는 mm/inch(1)로 표시됩니다.
- ▶ **리지 폭 Q20:** 가공할 리지의 폭입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

NC 블록

63 CYCL DEF 29 CYLINDER SURFACE RIDGE

Q1=-8 ;밀링 깊이

Q3=+0 ;측면 여유량

Q6=+0 ;안전 거리

Q10=+3 ;절입 깊이

Q11=100 ;절입 이송 속도

Q12=350 ;밀링 이송 속도

Q16=25 ;반경

Q17=0 ;치수 유형

Q20=12 ;리지 폭

고정 사이클: 원통 표면

8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

사이클 실행


이 사이클을 사용하여 원통 표면의 윤곽을 가공할 수 있습니다. 가공해야 할 윤곽은 롤링되지 않은 원통 표면에서 프로그래밍됩니다. 이 사이클을 사용하는 경우 TNC에서는 반경 보정이 활성화된 상태에서 개방형 윤곽의 벽이 항상 원통 축에 평행하도록 공구를 조정합니다.

윤곽은 사이클 14 윤곽 지오메트리에 나와 있는 서브프로그램에서 설명됩니다.

기계에 있는 로타리축에 상관없이 항상 서브프로그램에서는 좌표 X 및 Y로 윤곽을 설명합니다. 즉, 기계 구성과는 독립적으로 윤곽을 설명합니다. 경로 기능으로는 **L**, **CHF**, **CR**, **RND** 및 **CT**가 있습니다.

사이클 28 및 29와 달리 가공할 실제 윤곽은 윤곽 서브프로그램에서 정의합니다.

- 1 TNC가 공구를 가공 시작점 위에 위치결정합니다. 시작점은 공구 직경만큼 상쇄되어 윤곽 서브프로그램에서 정의된 첫 번째 점 옆에 배치됩니다.
- 2 그 다음에 TNC는 공구를 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 공구는 밀링 이송 속도 Q12로 접선 경로 또는 직선 방향의 공작물에 접근합니다. 측면을 위해 프로그래밍된 정삭 여유량을 계산에 넣습니다 (접근 동작은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall 파라미터에 따라 다름).
- 3 첫 번째 절입 깊이에서 공구는 윤곽 트레인이 완료될 때까지 밀링 이송 속도 Q12로 프로그래밍된 윤곽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 그런 다음 공구는 접선 방향 경로의 리지 벽에서 후회하여 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복됩니다.
- 6 마지막으로, 공구축의 공구는 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다.

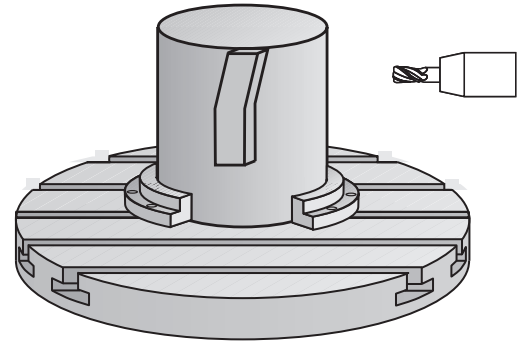

프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

윤곽에 접근하고 윤곽에서 후진할 수 있도록 공구 측면에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.

원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.

스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다.

안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.

윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall에서의 접근 동작을 정의합니다.

- CircleTangential: 접선 방향 접근 및 후진
- LineNormal: 윤곽 시작점에 대한 이동은 접선 경로가 아닌 직선 방향으로 수행됩니다.

**충돌 주의!**

CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스핀들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지(on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

고정 사이클: 원통 표면

8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

사이클 파라미터



- ▶ **밀링 깊이 Q1(증분):** 원통 표면과 윤곽 바닥 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 정삭 여유량 Q3(증분):** 롤링되지 않은 원통 표면의 평면에 대한 정삭 여유량입니다. 이 여유량은 반경 보정 방향으로 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q6(증분):** 공구 끝과 원통 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **절입 깊이 Q10(증분):** 한 번에 진입되는 깊이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **절입 이송 속도 Q11:** 스핀들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **밀링 이송 속도 Q12:** 작업 평면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **원통 반경 Q16:** 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **치수 유형? deg=0 MM/INCH=1 Q17:** 서브프로그램의 로타리축 좌표는 각도(0) 또는 mm/inch(1)로 표시됩니다.

NC 블록

63 CYCL DEF 39 CYL. 표면 윤곽


Q1=-8	;밀링 깊이
Q3=+0	;측면 여유량
Q6=+0	;안전 거리
Q10=+3	;절입 깊이
Q11=100	;절입 이송 속도
Q12=350	;밀링 이송 속도
Q16=25	;반경
Q17=0	;치수 유형

8.6 프로그래밍 예

예: 사이클 27을 사용한 원통 표면



- B 헤드 및 C 테이블이 있는 기계
- 로타리 테이블 중심의 원통
- 로타리 테이블 중앙의 아래쪽에 위치한 데이터

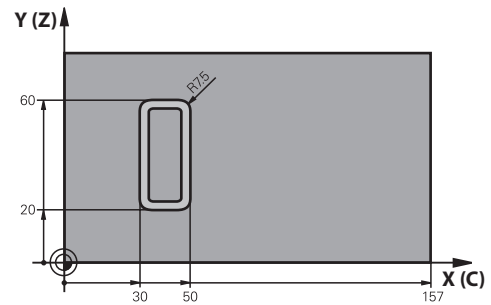

0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출: 직경 7
2 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
3 L X+50 Y0 R0 FMAX	로타리 테이블 중심에 공구 사전 위치결정
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN MBMAX FMAX	위치결정
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	가공 파라미터 정의
Q1=-7 ;밀링 깊이	
Q3=+0 ;측면 여유량	
Q6=2 ;안전 거리	
Q10=4 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=250 ;밀링 이송 속도	
Q16=25 ;반경	
Q17=1 ;치수 유형	
8 L C+0 R0 FMAX M13 M99	로타리 테이블 사전 위치결정, 스핀들 설정, 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
10 PLANE RESET TURN FMAX	기울기 뒤로, PLANE 기능 취소
11 M2	프로그램 종료
12 LBL 1	윤곽 서브프로그램
13 L X+40 Y+20 RL	로타리축의 데이터는 mm(Q17=1)로 입력됨
14 L X+50	
15 RND R7.5	
16 L Y+60	
17 RND R7.5	
18 L IX-20	
19 RND R7.5	
20 L Y+20	

8 고정 사이클: 원통 표면


8.6 프로그래밍 예

21 RND R7.5	
22 L X+40 Y+20	
23 LBL 0	
24 END PGM C27 MM	

예: 사이클 28을 사용한 원통 표면



- 로타리 테이블 중심의 원통
- B 헤드 및 C 테이블이 있는 기계
- 로타리 테이블 중심의 데이터
- 윤곽 서브프로그램의 중심점 경로 설명

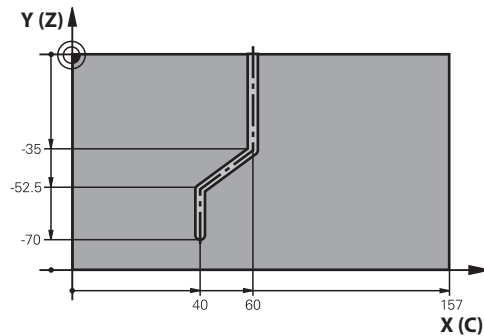

0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출, 공구축 Z, 직경 7
2 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
3 L X+50 Y+0 R0 FMAX	로타리 테이블 중심에 공구 배치
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN FMAX	틸팅
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	가공 파라미터 정의
Q1=-7 ;밀링 깊이	
Q3=+0 ;측면 여유량	
Q6=2 ;안전 거리	
Q10=-4 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=250 ;밀링 이송 속도	
Q16=25 ;반경	
Q17=1 ;치수 유형	
Q20=10 ;슬롯 폭	
Q21=0.02 ;허용 공차	재가공 활성화
8 L C+0 R0 FMAX M3 M99	로타리 테이블 사전 위치결정, 스핀들 설정, 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
10 PLANE RESET TURN FMAX	기울기 뒤로, PLANE 기능 취소
11 M2	프로그램 종료
12 LBL 1	윤곽 서브프로그램, 중심점 경로 설명
13 L X+60 Y+0 RL	로타리축의 데이터는 mm(Q17=1)로 입력됨
14 L Y-35	
15 L X+40 Y-52.5	
16 L Y-70	
17 LBL 0	
18 END PGM C28 MM	

9

고정 사이클: 윤곽
수식을 사용한 윤곽
포켓

고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

기본 사항



SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용하면 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 복잡한 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽(지오메트리 데이터)은 별도의 프로그램으로 정의합니다. 이 방법을 사용하면 모든 하위 윤곽을 원하는 횟수만큼 사용할 수 있습니다. TNC에서는 선택한 하위 윤곽에서 완전한 윤곽을 계산합니다. 선택한 하위 윤곽은 윤곽 수식을 통해 함께 연결할 수 있습니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량(모든 윤곽 설명 프로그램)은 **128개의 윤곽**으로 제한됩니다. 사용 가능한 윤곽 요소의 수는 윤곽 형식(내부 또는 외부 윤곽) 및 윤곽 설명 수에 따라 달라집니다. 윤곽 요소는 최대 **16384**까지 프로그래밍할 수 있습니다.

윤곽 수식을 사용한 SL 사이클에서는 구조화된 프로그램 레이아웃을 미리 지정하며 사용자가 개별 프로그램에서 자주 사용하는 윤곽을 저장할 수 있도록 합니다. 윤곽 수식을 사용하면 하위 윤곽을 연결하여 완전한 윤곽을 형성하고 해당 윤곽이 포켓이나 아일랜드에 적용되는지 여부를 정의할 수 있습니다.

“윤곽 수식을 사용한 SL 사이클” 기능을 현재 형식으로 사용하려면 TNC 사용자 인터페이스의 여러 영역에서 필요한 내용을 입력해야 합니다. 이 기능은 향후 개발 작업의 기반이 됩니다.

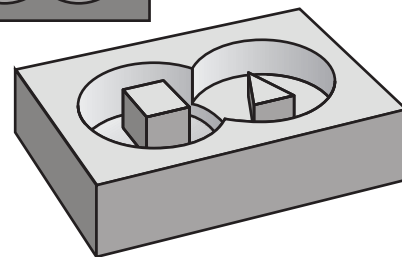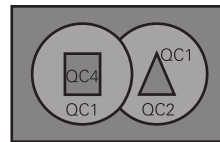

프로그램 구조: SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용한 가공

0 BEGIN PGM CONTOUR MM

...

5 SEL CONTOUR "MODEL"

6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...

8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...

9 CYCL CALL

...

12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING...

13 CYCL CALL

...

16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING...

17 CYCL CALL

63 L Z+250 R0 FMAX M2

64 END PGM CONTOUR MM

하위 윤곽 속성

- TNC에서는 기본적으로 윤곽을 포켓으로 간주합니다. 반경 보정을 프로그래밍하지 마십시오.
- TNC에서는 이송 속도 F 및 보조 기능 M을 무시합니다.
- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- 서브프로그램의 스핀들축에 좌표를 포함할 수는 있지만 이러한 좌표는 무시됩니다.
- 작업 평면은 서브프로그램의 첫 번째 좌표 블록에서 정의됩니다.
- 필요에 따라 다양한 깊이로 하위 윤곽을 정의할 수 있습니다.

고정 사이클의 특징

- TNC는 사이클이 시작되기 전에 공구를 안전 거리로 자동 배치합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스핀들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

프로그램 구조: 윤곽 수식을 사용하여 하위 윤곽 계산

```
0 BEGIN PGM MODEL MM
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"
2 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLEXY" DEPTH15
3 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE" DEPTH10
4 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE" DEPTH5
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) * QC2
6 END PGM MODEL MM
```

```
0 BEGIN PGM CIRCLE 1 MM
1 CC X+75 Y+50
2 LP PR+45 PA+0
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CIRCLE 1 MM
```

```
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM
...
...
```

고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

윤곽 정의를 사용하여 프로그램 선택

SEL CONTOUR 기능을 사용하면 윤곽 정의를 통해 프로그램을 선택할 수 있습니다. 그러면 TNC에서는 윤곽 정의에서 윤곽 설명을 가져옵니다.

SPEC
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행을 표시합니다.

윤곽
+ 점
가공

- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능 메뉴를 선택합니다.

SEL
CONTOUR

- ▶ **윤곽 선택** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 윤곽 정의가 포함된 프로그램의 전체 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 확인합니다.



SEL CONTOUR 블록은 SL 사이클 전에 프로그래밍합니다. 사이클 **14 CONTOUR GEOMETRY**는 **SEL CONTOUR**를 사용하는 경우에는 더 이상 필요하지 않습니다.

윤곽 설명 정의

DECLARE CONTOUR 기능을 사용하면 TNC에서 윤곽 설명을 가져오는 프로그램의 경로를 프로그램에 입력할 수 있습니다. 또한 해당 윤곽 설명에 대해 별도의 깊이를 선택할 수 있습니다(FCL 2 기능).

SPEC
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시

윤곽
+ 점
가공

- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능 메뉴를 선택합니다.

DECLARE
CONTOUR

- ▶ **윤곽 선언** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 윤곽 지정자 **QC**의 번호를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 확인합니다.
- ▶ 윤곽 설명이 포함된 프로그램의 전체 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 확인하거나, 원하는 경우
- ▶ 선택한 윤곽의 별도 깊이를 정의합니다.



입력된 윤곽 지정자 **QC**를 사용하면 윤곽 수식에 다양한 윤곽을 포함할 수 있습니다.

윤곽의 별도 깊이를 프로그래밍하는 경우에는 모든 하위 윤곽에 대해 깊이를 지정해야 합니다. 필요한 경우 깊이를 0으로 지정하십시오.

복잡한 윤곽 수식 입력

소프트 키를 사용하여 수학 수식에서 다양한 윤곽을 서로 연결할 수 있습니다.

SPEC
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시

윤곽
+
점
가공

 
- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능 메뉴를 선택합니다.

형상
형식

- ▶ **윤곽 수식** 소프트 키를 누릅니다. 그러면 TNC에 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.


소프트 키

수학 기능




교집합

 예: $QC10 = QC1 \& QC5$



합집합

 예: $QC25 = QC7 \mid QC18$



교집합이 없는 집합

예: $QC12 = QC5 \wedge QC25$



 
제외

예: $QC25 = QC1 \setminus QC2$



여는 괄호

예: $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$



닫는 괄호

예: $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$

단일 윤곽 정의

예: $QC12 = QC1$


고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

중첩된 윤곽

TNC에서는 기본적으로 프로그래밍된 윤곽을 포켓으로 간주합니다. 윤곽 수식의 기능을 사용하면 윤곽을 포켓에서 아일랜드로 변환할 수 있습니다.

포켓과 아일랜드를 중첩하여 새 윤곽을 형성할 수 있습니다. 따라서 다른 포켓만큼 포켓 영역을 확장하거나 아일랜드만큼 줄일 수 있습니다.

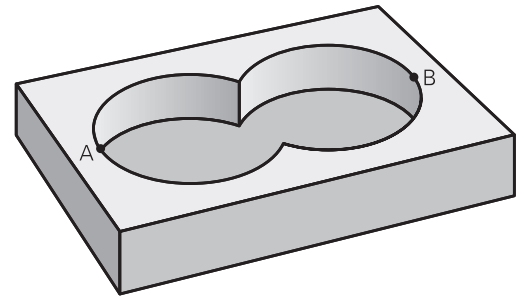

서브프로그램: 포켓 중첩



후속 프로그래밍 예는 윤곽 정의 프로그램에 정의되어 있는 윤곽 설명 프로그램입니다. 윤곽 정의 프로그램은 실제 주 프로그램의 **SEL CONTOUR** 기능을 통해 호출됩니다.

포켓 A와 B가 중첩됩니다.

TNC에서는 교점 S1 및 S2를 계산합니다. 이러한 점은 프로그래밍하지 않아도 됩니다.

포켓은 완전한 원으로 프로그래밍됩니다.

윤곽 설명 프로그램 1: 포켓 A

```
0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM
```


윤곽 설명 프로그램 2: 포켓 B

```
0 BEGIN PGM POCKET_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_B MM
```

포함 영역

중첩 영역을 포함하여 A와 B 영역을 모두 가공합니다.

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 A와 B 영역은 "합집합" 기능을 사용하여 처리합니다.

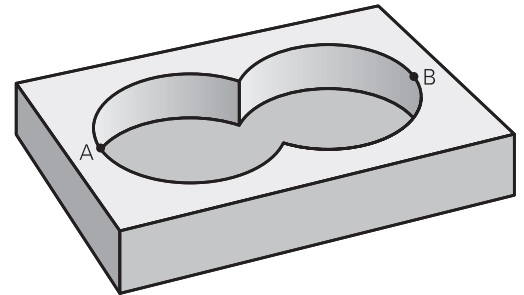**윤곽 정의 프로그램:**

```


50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...

```

제외 영역

A 영역은 B와 중첩되는 부분을 제외하고 가공됩니다.

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 **제외** 기능을 사용하여 A 영역에서 B 영역을 뺍니다.

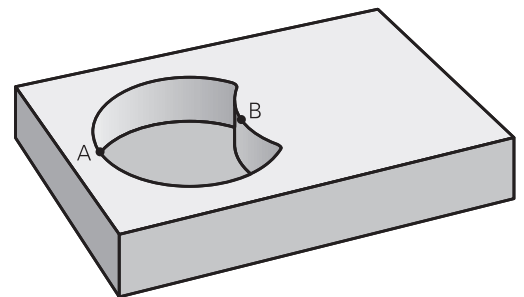**윤곽 정의 프로그램:**

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...

```


고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

교차 영역

A와 B가 중첩되는 영역만 가공됩니다. (A 또는 B 하나만 적용되는 영역은 가공되지 않은 상태로 남습니다.)

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 A 및 B 영역은 "교집합" 기능을 사용하여 처리합니다.

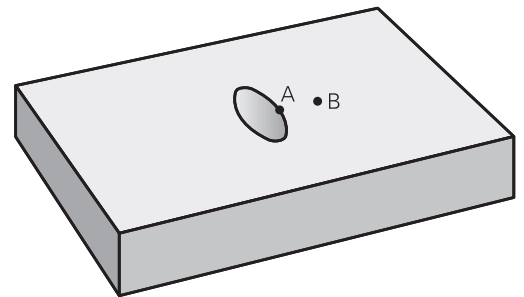

윤곽 정의 프로그램:


```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 & QC2
55 ...
56 ...
```

SL 사이클을 사용한 윤곽 가공



완전한 윤곽은 SL 사이클 20 ~ 24를 사용하여 가공됩니다((참조 "개요", 페이지 187)).

예: 윤곽 수식을 사용하여 중첩된 윤곽 황삭 및 정삭

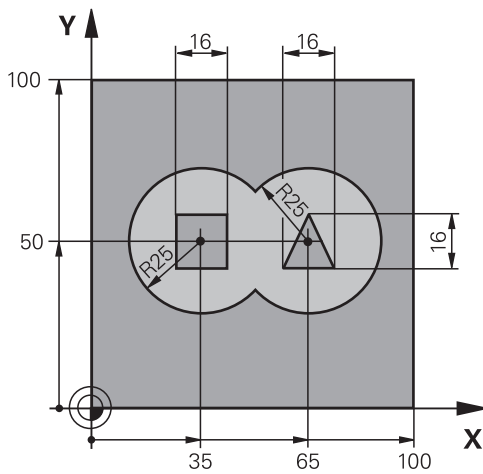

0 BEGIN PGM CONTOUR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	황삭 커터의 공구 정의
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	정삭 커터의 공구 정의
5 TOOL CALL 1 Z S2500	황삭 커터의 공구 호출
6 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
7 SEL CONTOUR "MODEL"	윤곽 정의 프로그램 지정
8 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;밀링 깊이	
Q2=1 ;공구 경로 중첩	
Q3=+0.5 ;측면 여유량	
Q4=+0.5 ;바닥면 여유량	
Q5=+0 ;표면 좌표	
Q6=2 ;안전 거리	
Q7=+100 ;안전 높이	
Q8=0.1 ;라운딩 반경	
Q9=-1 ;방향	

고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

9 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 황삭
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=350 ;밀링 이송 속도	
Q18=0 ;거친 황삭 공구	
Q19=150 ;왕복 이송 속도	
Q401=100 ;이송 속도 비율	
Q404=0 ;미세 황삭 방법	
10 CYCL CALL M3	사이클 호출: 황삭
11 TOOL CALL 2 Z S5000	정삭 커터의 공구 호출
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	사이클 정의: 바닥 정삭
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=200 ;밀링 이송 속도	
13 CYCL CALL M3	사이클 호출: 바닥 정삭
14 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING	사이클 정의: 측면 정삭
Q9=+1 ;회전 방향	
Q10=5 ;절입 깊이	
Q11=100 ;절입 이송 속도	
Q12=400 ;밀링 이송 속도	
Q14=+0 ;측면 여유량	
15 CYCL CALL M3	사이클 호출: 측면 정삭
16 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
17 END PGM CONTOUR MM	

윤곽 수식을 사용한 윤곽 정의 프로그램:

0 BEGIN PGM MODEL MM	윤곽 정의 프로그램
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"	"CIRCLE1" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
2 FN 0: Q1 =+35	PGM "CIRCLE31XY"에 사용되는 파라미터의 값 할당
3 FN 0: Q2 =+50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLE31XY"	"CIRCLE31XY" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
6 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE"	"TRIANGLE" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
7 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE"	"SQUARE" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	윤곽 수식
9 END PGM MODEL MM	

복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클 9.1

윤곽 설명 프로그램:

0 BEGIN PGM CIRCLE 1 MM	윤곽 설명 프로그램: 오른쪽 원
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE 1 MM	
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM	윤곽 설명 프로그램: 왼쪽 원
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIANGLE MM	윤곽 설명 프로그램: 오른쪽 삼각형
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIANGLE MM	
0 BEGIN PGM SQUARE MM	윤곽 설명 프로그램: 왼쪽 정사각형
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM SQUARE MM	

고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

기본 사항

SL 사이클 및 간단한 윤곽 수식을 사용하면 최대 9개의 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 간단하게 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽(지오메트리 데이터)은 별도의 프로그램으로 정의합니다. 이 방법을 사용하면 모든 하위 윤곽을 원하는 횟수만큼 사용할 수 있습니다. TNC에서는 선택한 하위 윤곽에서 윤곽을 계산합니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량(모든 윤곽 설명 프로그램)은 **128개의 윤곽**으로 제한됩니다. 사용 가능한 윤곽 요소의 수는 윤곽 형식(내부 또는 외부 윤곽) 및 윤곽 설명 수에 따라 달라집니다. 윤곽 요소는 최대 **16384**까지 프로그래밍할 수 있습니다.

프로그램 구조: SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용한 가공

```
0 BEGIN PGM CONTDEF MM
...
5 CONTOUR DEF P1= "POCK1.H" I2
  = "ISLE2.H" DEPTH5 I3 "ISLE3.H"
  DEPTH7.5
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTDEF MM
```

하위 윤곽 속성

- 반경 보정을 프로그래밍하지 마십시오.
- TNC에서는 이송 속도 F 및 보조 기능 M을 무시합니다.
- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- 서브프로그램의 스핀들축에 좌표를 포함할 수는 있지만 이러한 좌표는 무시됩니다.
- 작업 평면은 서브프로그램의 첫 번째 좌표 블록에서 정의됩니다.

고정 사이클의 특징

- TNC는 사이클이 시작되기 전에 공구를 안전 거리로 자동 배치합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스핀들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

간단한 윤곽 수식 입력

소프트 키를 사용하여 수학 수식에서 다양한 윤곽을 서로 연결할 수 있습니다.

SPEC
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시

윤곽
+ 점
가공

- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능 메뉴를 선택합니다.

CONTOUR
DEF

- ▶ **윤곽 정의**의 소프트 키를 누릅니다. TNC에서 윤곽 수식을 입력하기 위한 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 첫 번째 하위 윤곽의 이름을 입력합니다. 첫 번째 하위 윤곽은 항상 가장 깊은 포켓이어야 합니다. **ENT** 키를 눌러 확인합니다.

아일랜드

- ▶ 다음 하위 윤곽이 포켓 또는 아일랜드일지 여부는 소프트 키를 통해 지정합니다. **ENT** 키를 눌러 확인합니다.
- ▶ 두 번째 하위 윤곽의 이름을 입력합니다. **ENT** 키를 눌러 확인합니다.
- ▶ 필요한 경우, 두 번째 하위 윤곽의 깊이를 입력합니다. **ENT** 키를 눌러 확인합니다.
- ▶ 모든 하위 윤곽을 입력할 때까지 위에서 설명한 대화 상자로 계속 작업합니다.



항상 가장 깊은 포켓의 하위 윤곽 목록부터 시작하십시오!

윤곽이 아일랜드로 정의되면 TNC가 입력된 깊이를 아일랜드 높이로 해석합니다. 그 다음 입력된 값(대수 기호 없이)이 공작물 상단 표면이 됩니다!

깊이를 0으로 입력하면 포켓의 경우 사이클20에서 정의한 깊이가 적용됩니다. 그 다음 아일랜드가 공작물 상단 표면까지 올라갑니다!

SL 사이클을 사용한 윤곽 가공



완전한 윤곽은 SL 사이클 20 ~ 24를 사용하여 가공됩니다((참조 "개요", 페이지 187)).

10

사이클: 좌표 변환

 
 
 
 
 
사이클: 좌표 변환

10.1 기본 사항

10.1 기본 사항

개요

윤곽을 프로그래밍하고 나면 좌표 변환을 사용하여 다양한 위치에
서 여러 가지 다른 크기로 공작물에 배치할 수 있습니다. TNC에서
는 다음과 같은 좌표 변환 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	7 데이텀 프로그램 내에서 직접 또는 데 이텀 테이블에서 윤곽을 전환 하기 위한 사이클	253
	247 데이텀 설정 프로그램 실행 중의 데이텀 설 정	259
	8 좌우 대칭 윤곽 좌우 대칭	260
	10 회전 작업면에서 윤곽 회전	261
	11 배율 비 윤곽의 크기를 늘리거나 줄이 기	263
	26 축별 배율 축별 배율로 윤곽의 크기를 늘 리거나 줄이기	264
	19 작업면 스위블 헤드 및/또 는 로타리 테이블이 포함된 기 계의 기울어진 좌표계 가공	266

좌표 변환의 효과

적용 시작: 좌표 변환은 정의되는 즉시 적용되며 별도로 호출되지
않습니다. 또한 좌표 변환은 변경하거나 취소할 때까지 적용된 상
태로 유지됩니다.

좌표 변환을 취소하는 방법:

- 배율 1.0 등 새 값을 사용하여 기본 동작에 대한 사이클을 정의
합니다.
- 기계 파라미터 **clearMode**에 따라 보조 기능 M2, M30 또는
END PGM 블록을 실행합니다.
- 새 프로그램을 선택합니다.

10.2 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G54)



적용

데이텀 이동을 사용하면 공작물의 다양한 위치에서 가공 작업을 반복할 수 있습니다.


데이텀 이동 사이클을 정의하면 모든 좌표 데이터가 새 데이텀을 기준으로 합니다. TNC의 추가 상태 표시에 각 축의 데이텀 이동이 표시되며, 로타리축도 입력할 수 있습니다.

재설정

- $X=0, Y=0$ 등 좌표에 대한 데이텀 이동을 사이클 정의를 통해 직접 프로그래밍합니다.
- $X=0, Y=0$ 등 좌표에 대한 데이텀 전환을 데이텀 테이블에서 호출합니다.

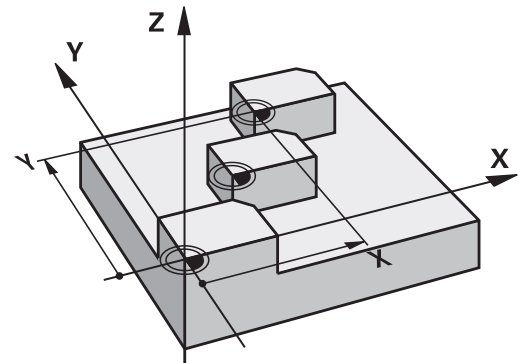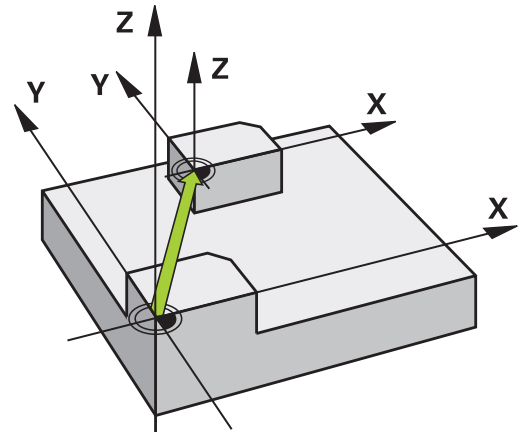

사이클 파라미터

 

- ▶ **데이텀 이동:** 새 데이텀의 좌표를 입력합니다. 절대 값은 수동으로 설정한 공작물 데이텀을 참조합니다. 증분 값은 항상 마지막으로 유효한 상태였던 데이텀을 참조합니다. 이 데이텀은 이미 전환된 데이텀일 수도 있습니다. 입력 범위: 최대 6개 NC축, 각각 -99999.9999 ~ 99999.9999

NC 블록

13 CYCL DEF 7.0 DATUM

14 CYCL DEF 7.1 X+60

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)



10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

적용

데이텀 테이블은 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

- 공작물의 여러 위치에서 자주 반복되는 가공 순서
- 자주 사용되는 동일한 데이텀 이동

프로그램 내에서는 데이텀점을 사이클 정의에서 직접 프로그래밍할 수도 있고 데이텀 테이블에서 호출할 수도 있습니다.

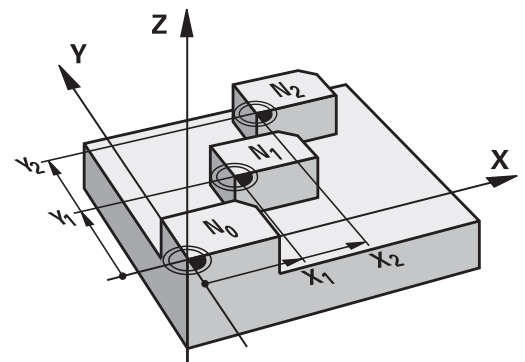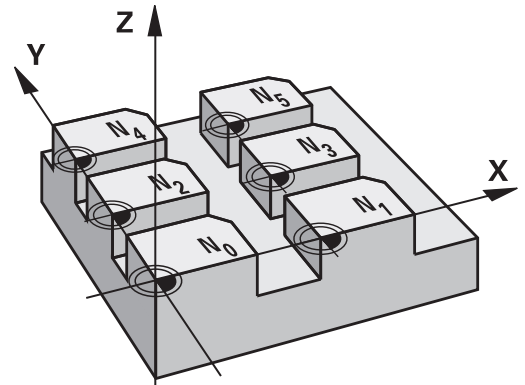

재설정

- $X=0, Y=0$ 등 좌표에 대한 데이텀 변환을 데이텀 테이블에서 호출합니다.
- $X=0, Y=0$ 등 좌표에 대한 데이텀 변환을 사이클 정의를 통해 직접 실행합니다.

상태 표시

추가 상태 표시에는 데이텀 테이블의 다음 데이터가 표시됩니다.

- 활성 데이텀 테이블의 이름 및 경로
- 활성 데이텀 번호
- 활성 데이텀 번호의 DOC 열 주석

데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53) 10.3

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

데이텀 테이블의 데이텀은 **항상 독점적으로** 현재 데이텀(프리셋)을 참조합니다.



데이텀 테이블이 포함된 데이텀 이동을 사용하는 경우에는 **SEL TABLE** 기능을 사용하여 NC 프로그램에서 원하는 데이텀 테이블을 활성화합니다.

SEL TABLE을 사용하지 않고 작업을 수행하는 경우에는 테스트 실행 또는 프로그램 실행 전에 원하는 데이텀 테이블을 활성화해야 합니다. 이는 프로그래밍 그래픽에도 적용됩니다.

 
- 파일 관리를 사용하여 **시험 주행** 작동 모드에서 시험 주행에 사용할 테이블을 선택합니다. 그러면 해당 테이블은 상태 S를 수신합니다.
- **프로그램 실행, 단일 블록 및 프로그램 실행, 전체 순서** 작동 모드에서 에서 파일 관리를 사용하여 프로그램 실행에 사용할 테이블을 선택합니다. 그러면 해당 테이블은 상태 M을 수신합니다.

데이텀 테이블의 좌표값은 절대 좌표값에 대해서만 적용됩니다.

테이블 끝에 새 행을 삽입할 수 있습니다.

데이텀 테이블을 만들 경우 파일 이름은 문자로 시작해야 합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **데이텀 이동:** 데이텀 테이블 또는 Q 파라미터의 데이텀 번호를 입력합니다. Q 파라미터를 입력하는 경우 Q 파라미터에 입력한 데이텀 번호가 활성화됩니다. 입력 범위: 0~9999

NC 블록

77 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

78 CYCL DEF 7.1 #5

사이클: 좌표 변환

10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

파트 프로그램에서 데이텀 테이블 선택

SEL TABLE 기능을 사용하면 TNC가 데이텀을 가져오는 테이블을 선택할 수 있습니다.

PGM
CALL

- ▶ 프로그램 호출을 위한 기능을 선택하려면 **PGM CALL** 키를 누릅니다.

기준법
목록

- ▶ **DATUM TABLE** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ **선택** 소프트 키를 사용하여 데이텀 테이블이나 파일의 전체 경로 이름을 선택한 다음 **END** 키를 눌러 입력 내용을 확인합니다.



사이클 7 데이텀 이동 이전에 **SEL TABLE** 블록을 프로그래밍하십시오.

SEL TABLE을 사용하여 선택한 데이텀 테이블은 **SEL TABLE** 또는 **PGM MGT**를 사용하여 다른 데이텀 테이블을 선택할 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다.

프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블 편집



데이텀 테이블의 값을 변경한 후에는 **ENT** 키를 사용하여 변경 내용을 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 프로그램 실행 중에 변경 내용이 포함되지 않습니다.

프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블을 선택합니다.

PGM
MGT

- ▶ 파일 관리자를 호출하려면 **PGM MGT** 키를 누릅니다.
- ▶ 데이텀 테이블을 표시합니다. **형식 선택** 및 **.D 표시** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 원하는 테이블을 선택하거나 새 파일 이름을 입력합니다.
- ▶ 파일을 편집합니다. 편집용 소프트 키에 표시되는 기능은 다음과 같습니다.

데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53) 10.3

소프트 키	기능
	테이블 시작 부분 선택
	테이블 끝 선택
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동
	라인 삽입(테이블 끝에서만 가능)
	라인 삭제
	찾기
	라인 시작 위치로 이동
	라인 끝 위치로 이동
	현재 값 복사
	복사된 값 삽입
	테이블 끝에 입력한 라인 번호(데이텀) 추가

사이클: 좌표 변환

10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

데이텀 테이블 구성

활성축에 대한 데이텀을 정의하지 않으려면 **DEL** 키를 누르십시오. 그러면 TNC가 해당 입력 필드에서 숫자 값을 삭제합니다.



테이블의 속성을 변경할 수 있습니다. MOD 메뉴에 555343 코드 번호를 입력합니다. 테이블을 선택하면 TNC에서 **형식 수정** 소프트 키가 나타납니다. 이 소프트 키를 누르면 팝업 창이 열리면서 선택한 테이블의 각 열에 대한 속성을 보여 줍니다. 모든 변경 사항은 열린 테이블에만 적용됩니다.

D	X	Y	Z	A	B	C	U
0	10.000	50.000	0	0.0	0.0	0.0	0
1	200.524	50.000	0	0.0	0.0	0.0	0
2	300.881	40.998	0	0.0	0.0	0.0	0
3	400.994	50.001	0	0.0	0.0	0.0	0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

데이텀 테이블을 종료하는 방법

파일 관리에서 다른 파일 형식과 원하는 파일을 선택합니다.



데이텀 테이블의 값을 변경한 후에는 **ENT** 키를 사용하여 변경 내용을 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 프로그램 실행 중에 변경 내용이 포함되지 않습니다.

상태 표시

TNC의 추가 상태 표시에는 활성 데이텀 이동 값이 표시됩니다.

10.4 DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247)


적용

데이텀 설정 사이클을 사용하면 프리셋 테이블에 정의된 프리셋을 새 데이텀으로 활성화할 수 있습니다.

데이텀 설정 사이클을 정의하고 나면 모든 좌표 입력 및 데이텀 이동(절대 및 증분)은 새 프리셋을 참조합니다.

상태 표시

TNC의 상태 표시에는 데이텀 기호 뒤에 활성 프리셋 번호가 표시됩니다.

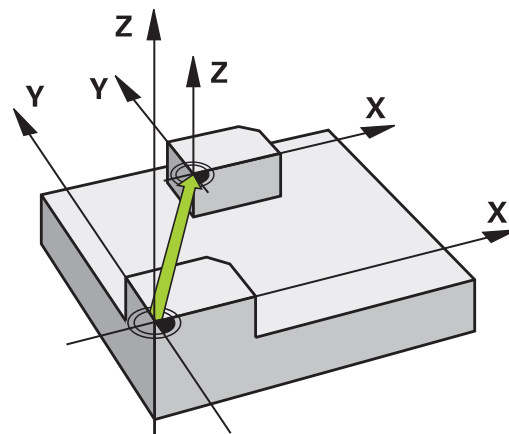

프로그래밍 시 주의 사항:



프리셋 테이블에서 데이텀을 활성화하면 TNC가 데이텀 전환, 좌우 대칭, 회전, 배율 및 축별 배율을 재설정합니다.

프리셋 번호 0(0 라인)을 활성화하면 **수동 작동** 또는 **TI** 모드에서 마지막으로 설정한 데이텀이 활성화됩니다. **핸드휠** 작동 모드입니다.

사이클 247은 **시험 주행** 모드에서는 작동하지 않습니다.

사이클 파라미터



- ▶ **기준점의 번호?** 프리셋 테이블에서 원하는 데이텀의 번호를 입력합니다. 선택 사항으로 **선택** 소프트웨어를 사용하여 프리셋 테이블에서 원하는 데이텀의 번호를 선택할 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 65535

NC 블록

13 CYCL DEF 247 DATUM SETTING

Q339=4 ;데이텀 번호

상태 표시

TNC의 추가 상태 표시(**POS. DISP. STATUS**)에는 데이텀 대화 상자 뒤에 활성 프리셋 번호가 표시됩니다.

10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28)

10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28)

적용



TNC에서는 작업 평면에 있는 윤곽의 대칭 형상을 가공할 수 있습니다.

좌우 대칭 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 **MDI를 통한 위치결정** 모드에서도 적용됩니다. 활성 좌우 대칭 축은 추가 상태 표시에 나타납니다.

- 하나의 축만 좌우 대칭하면 SL 사이클을 제외하고 공구 가공 방향이 반전됩니다.
- 두 축을 대칭시키면 가공 방향은 그대로 유지됩니다.

좌우 대칭의 결과는 데이텀의 위치에 따라 달라집니다.

- 데이텀이 좌우 대칭할 윤곽에 있는 경우 요소는 단순히 대칭 이동됩니다.
- 데이텀이 좌우 대칭할 윤곽 외부에 있으면 요소가 대칭되는 동시에 다른 위치로 "이동"합니다.

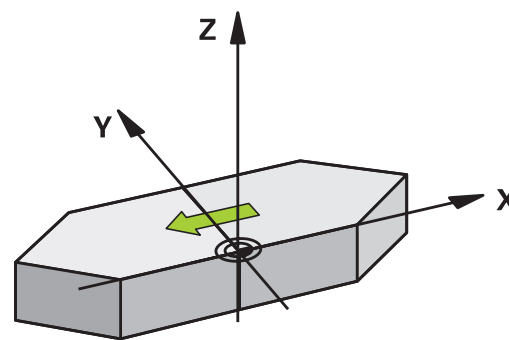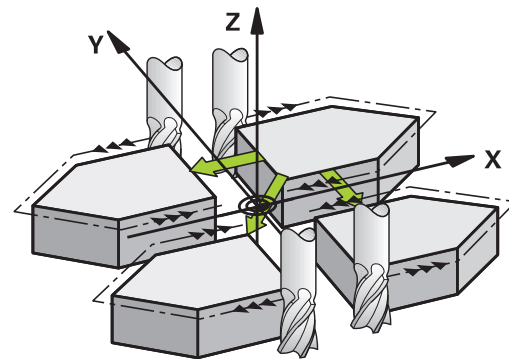

재설정

NO ENT를 사용하여 대칭 형상 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.

 
프로그래밍 시 주의 사항:



기울어진 시스템에서 사이클 8로 작업하는 경우 다음 절차를 따르는 것이 좋습니다.

- 먼저 틸팅 운동을 프로그래밍한 후에 사이클 8 좌우 대칭을 호출합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **대칭 축?** 대칭할 축을 입력합니다. 스핀들 축 및 관련 보조축을 제외하고는 로타리축을 비롯하여 모든 축을 좌우 대칭할 수 있습니다. 축은 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 입력 범위: 최대 3개의 NC축 **X, Y, Z, U, V, W, A, B, C**

NC 블록

79 CYCL DEF 8.0 MIRROR IMAGE

80 CYCL DEF 8.1 X Y Z

10.6 회전(사이클 10, DIN/ISO: G73)



적용

TNC에서는 프로그램 내의 작업 평면에서 활성 데이텀을 중심으로 좌표계를 회전할 수 있습니다.

회전 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 MDI를 통한 위치결정 작동 모드에서도 적용됩니다. 활성 회전 각도는 추가 상태 표시에 나타납니다.

회전 각도의 기준축:

- X/Y 평면: X축
- Y/Z 평면: Y축
- Z/X 평면: Z축

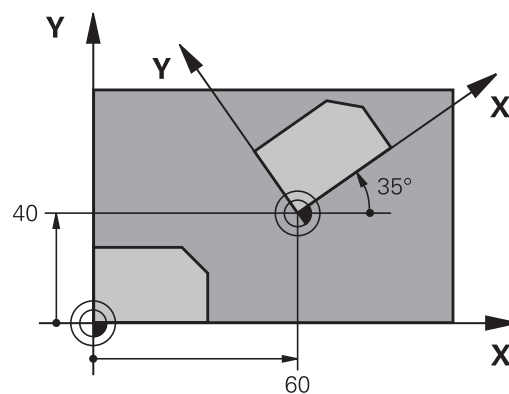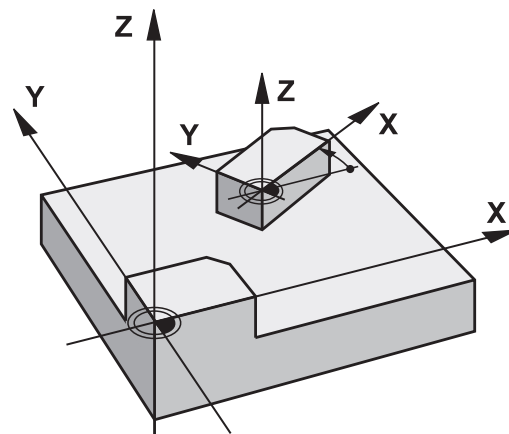

재설정

회전 각도를 0°로 설정하여 회전 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.

사이클: 좌표 변환

10.6 회전(사이클 10, DIN/ISO: G73)

 
프로그래밍 시 주의 사항:



활성 반경 보정은 사이클 10을 정의하면 취소되므로 필요한 경우 다시 프로그래밍해야 합니다.

사이클 10을 정의한 후에는 작업 평면의 두 축을 모두 이동하여 모든 축에 대해 회전을 활성화해야 합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **회전:** 회전 각도를 도 단위(°)로 입력합니다. 입력 단위: $-360.000^{\circ} \sim +360.000^{\circ}$ (절대 또는 증분)

NC 블록

12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL 1

10.7 SCALING (사이클 11, DIN/ISO: G72

적용

TNC에서는 프로그램 내에서 윤곽 크기를 늘리거나 줄일 수 있으므로 프로그램 축소 및 보정량(Oversize) 여유량을 프로그래밍할 수 있습니다.

SCALING FACTOR는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 **MDI를 통한 위치결정** 모드에서도 적용됩니다. 활성 배율 계수는 추가 상태 표시에 나타납니다.

배율은 다음 요소에 적용됩니다.

- 동시에 3개 좌표축 모두
- 사이클의 크기

사전 요구 사항



윤곽을 확대하거나 축소하기 전에 데이텀을 윤곽의 모서리나 코너로 설정하는 것이 좋습니다.

확대: SCL이 1보다 큼(99.999999까지)


축소: SCL이 1보다 작음(0.000001까지)

재설정

배율을 1로 지정하여 배율 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.

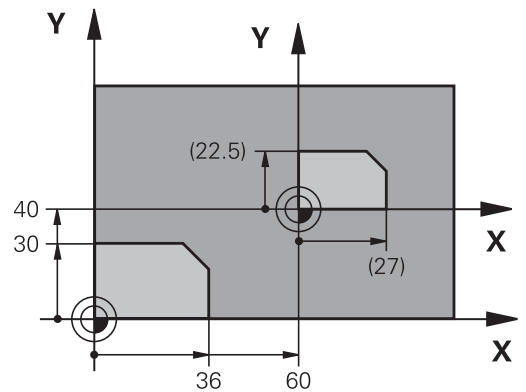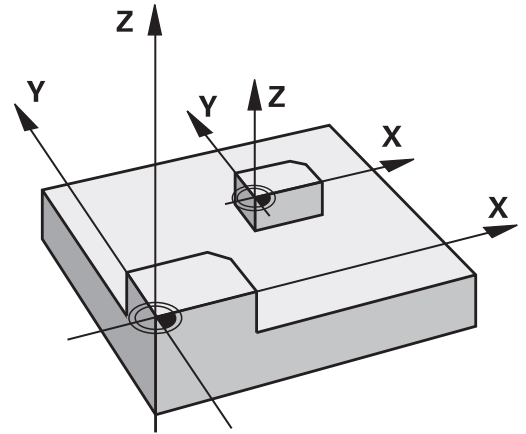

사이클 파라미터

 

- ▶ **배율 계수:** 배율 계수 SCL를 입력합니다. TNC에서는 위의 "적용"에서 설명한 것처럼 좌표와 반경에 SCL 계수를 곱합니다. 입력 범위: 0.000001 ~ 99.999999

NC 블록

11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 DATUM
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 SCALING
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1

10.8 축별 배율(사이클 26)


적용

사이클 26을 사용하면 각 축에 대해 축소 및 마모 보정 계수를 고려할 수 있습니다.

SCALING FACTOR는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 **MDI를 통한 위치결정** 모드에서도 적용됩니다. 활성 배율 계수는 추가 상태 표시에 나타납니다.

재설정

동일한 축에 대해 배율을 1로 지정하여 배율 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.

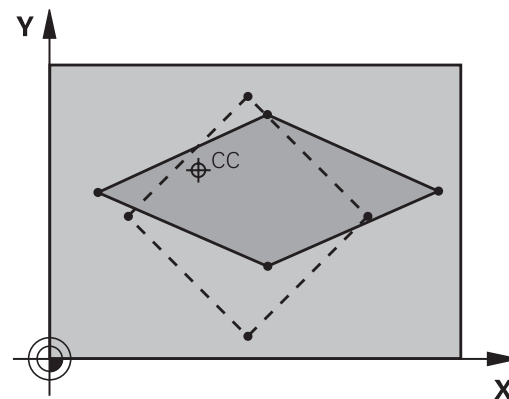

프로그래밍 시 주의 사항:



 
호에 대해 좌표를 공유하는 좌표축은 같은 계수를 사용하여 확장 또는 축소해야 합니다.

각 좌표축은 고유한 축별 배율을 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다.


또한 모든 배율에 대해 중심의 좌표를 입력할 수 있습니다.

윤곽의 크기는 사이클 11 배율에서와 같이 중심을 참조하여 확장 또는 축소되며 활성 데이터를 참조하지는 않습니다.

사이클 파라미터



- ▶ **축 및 배율 계수:** 소프트 키로 좌표축/축을 선택하고 확장 또는 축소 작업에 사용될 계수를 입력합니다. 입력 범위: 0.000001 ~ 99.999999
- ▶ **중심 좌표:** 축별 확장 또는 축소 작업의 중심을 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

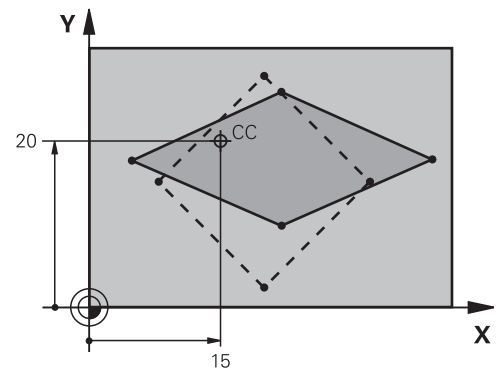

NC 블록

25 CALL LBL 1

26 CYCL DEF 26.0 AXIS-SPECIFIC
SCALING27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15
CCY+20

28 CALL LBL 1

10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

적용

사이클 19에서는 기울기 각도를 입력하여 작업 평면의 위치, 즉 기계 좌표계를 참조하는 공구축의 위치를 정의합니다. 다음과 같은 두 가지 방법을 사용하여 작업 평면의 위치를 결정합니다.

- 로타리축의 위치를 직접 입력
- 고정 기계 좌표계의 회전(공간 각도)을 최대 3개 사용하여 작업 평면의 위치를 설명합니다. 필수 공간 각도는 기울어진 작업 평면을 통해 수직선을 절삭하고 기울기의 중심으로 사용할 축에서 해당 선을 고려하여 계산할 수 있습니다. 두 개의 공간 각도를 사용하면 공간의 모든 공구 위치를 정확하게 정의할 수 있습니다.




기울어진 좌표계의 위치 및 기울어진 좌표계의 모든 이동은 기울어진 평면의 설명에 따라 달라집니다.

공간 각도를 사용하여 작업 평면의 위치를 프로그래밍하는 경우 TNC에서는 기울어진 축에 대해 필요한 각도 위치를 자동으로 계산하며 이러한 위치를 파라미터 Q120(A축) - Q122(C축)에 저장합니다. 두 가지 솔루션을 사용할 수 있는 경우 TNC에서는 로타리축의 0 위치에서 보다 짧은 경로를 선택합니다.

축은 항상 평면의 기울기를 계산하기 위해 같은 순서로 회전됩니다. TNC에서는 A축, B축 그리고 C축의 순서로 회전을 수행합니다. 사이클 19는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 기울어진 좌표계에서 축을 이동하는 즉시 해당 축에 대한 보정이 활성화됩니다. 모든 축에 대한 보정을 활성화하려면 모든 축을 이동해야 합니다.

수동 운전 모드에서 **Tilting program run** 기능을 **Active**로 설정하는 경우 이 메뉴에 입력하는 각도값을 사이클 19 작업 평면이 덮어 씹습니다.

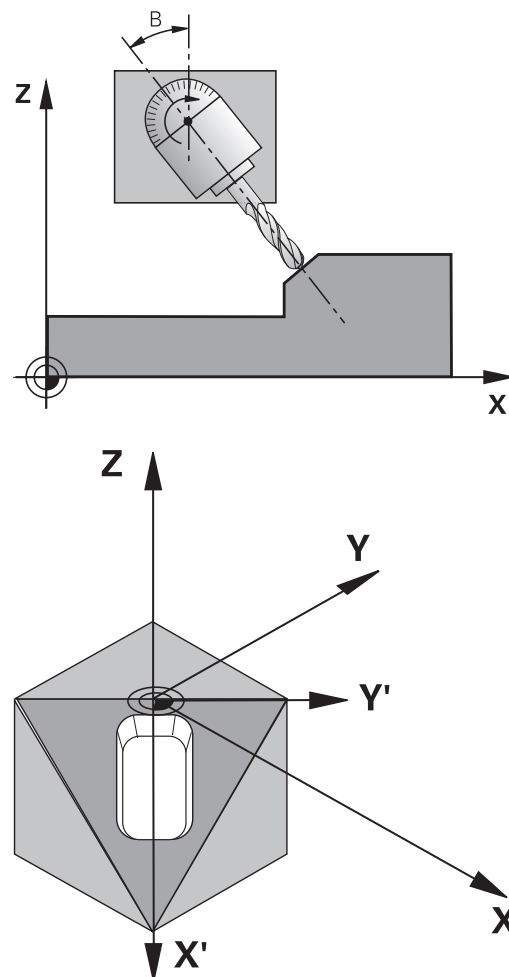

프로그래밍 시 주의 사항:



기계 공구 제작 업체에서 작업면 기울이기 기능을 TNC 및 기계 공구 인터페이스에 포함했습니다. 일부 스위블 헤드 및 틸팅 테이블의 경우에는 기계 공구 제작 업체에서 입력한 각도를 로타리축의 좌표로 해석할지, 아니면 기울어진 평면의 각도 구성 요소로 해석할지 여부를 결정합니다.

기계 설명서를 참조하십시오.



프로그래밍된 로타리축 값은 변경되지 않은 것으로 해석되므로 하나 이상의 각도가 0도인 경우에도 항상 3개의 공간 각도를 모두 정의해야 합니다.

작업 평면은 항상 활성 데이터베이스 중심으로 기울어져 있습니다.

M120이 활성 상태일 때 사이클 19를 사용하는 경우 TNC에서는 자동으로 반경 보정을 표시하지 않으므로 M120 기능도 표시되지 않습니다.


사이클 파라미터



- ▶ **로타리축 및 틸팅각?**: 회전축과 관련 틸팅각을 입력합니다. 로타리축 A, B 및 C는 소프트 키를 사용하여 프로그래밍합니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000

TNC에서 로타리축을 자동으로 배치하는 경우에는 다음 파라미터를 입력할 수 있습니다.

- ▶ **이송 속도? F=**: 자동 위치결정 중의 로타리축 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.999
- ▶ **안전 거리?(증분 값)**: TNC에서는 안전 거리에 의한 확장을 통해 지정되는 위치가 공작물에 상대적으로 변경되지 않도록 틸팅 헤드를 배치합니다. 입력 범위: 0~99999.9999

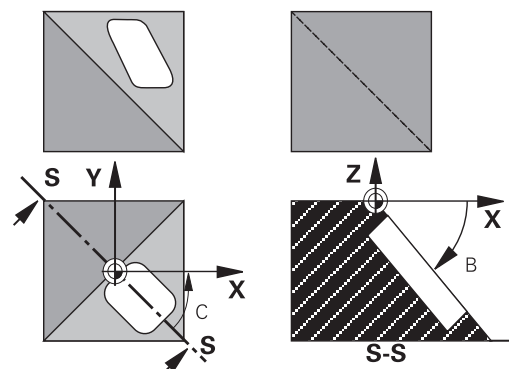

사이클: 좌표 변환

10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

재설정

틸팅각을 취소하려면 작업 평면 사이클을 재정의하고 모든 회전축에 대해 각도값으로 0°를 입력합니다. 대화 상자에 표시되는 질문에 **NO ENT** 키로 대답을 선택해 기능을 해제함으로써 작업 평면 사이클을 한 번 더 프로그래밍해야 합니다.

회전 축 위치결정



기계 제작 업체에서는 사이클 19에서 회전축을 자동으로 배치하는지 아니면 해당 축을 프로그램에서 수동으로 위치결정해야 하는지를 결정합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

로타리축의 수동 위치결정

로타리축을 사이클 19에서 자동으로 배치하는 경우, 사이클 정의 후 축을 별도의 L 블록에 배치해야 합니다.

축 각도를 사용하는 경우 L 블록의 오른쪽에 축값을 정의할 수 있습니다. 공간 각도를 사용하는 경우, Q 파라미터 **Q120**(A축 값), **Q121**(B축 값) 및 **Q122**(C축 값)를 사용하며, 이는 사이클 19에 설명되어 있습니다.



수동 위치결정의 경우 항상 Q 파라미터 Q120에서 Q122에 저장된 로타리축 위치를 사용합니다. 여러 정의에서 로타리축의 실제 위치 및 공칭 위치 간의 충돌을 피하기 위해 M94(모듈로 로타리축)와 같은 기능은 사용하지 마십시오.

NC 블록 예:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	보정 계산을 위한 공간 각도 정의
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	사이클 19에서 계산한 값을 사용하여 로타리축 배치
15 L Z+80 R0 FMAX	스핀들축에 대해 보정 활성화
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	작업 평면에 대해 보정 활성화

작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1) 10.9

로타리축의 자동 위치결정

로타리축을 사이클 19에서 자동으로 배치하는 경우:

- TNC에서는 제어되는 축만을 배치할 수 있습니다.
- 기울어진 축을 배치하려면 사이클 정의 중에 기울기 각도뿐 아니라 이송 속도와 안전 거리도 입력해야 합니다.
- 프리셋 공구만 사용합니다(전체 공구 길이를 정의해야 함).
- 공작물 표면을 참조하는 공구 끝의 위치는 틸팅을 수행한 후에도 거의 변경되지 않고 그대로 유지됩니다.
- TNC에서는 마지막으로 프로그래밍한 이송 속도로 작업 평면을 기울입니다. 도달할 수 있는 최대 이송 속도는 스위블 헤드 또는 틸팅 테이블의 복잡도에 따라 달라집니다.

NC 블록 예:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	보정 계산을 위한 각도 정의
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 SETUP50	이송 속도 및 안전 거리 정의
14 L Z+80 R0 FMAX	스핀들축에 대해 보정 활성화
15 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	작업 평면에 대해 보정 활성화

기울어진 좌표계에서 위치 표시

사이클 19를 활성화할 때 표시되는 위치(ACTL 및 NOML)와 추가 상태 표시에 나타나는 데이터는 기울어진 좌표계를 참조합니다. 사이클 정의 직후에 표시되는 위치는 사이클 19 이전에 마지막으로 프로그래밍한 위치의 좌표와는 같지 않을 수 있습니다.

작업 공간 모니터링

TNC에서는 이동되는 기울어진 좌표계의 축만을 모니터링합니다. 필요한 경우 TNC에서는 오류 메시지를 출력합니다.

기울어진 좌표계의 배치 작업

보조 기능 M130을 사용하면 좌표계를 기울이는 동안 공구를 기울이지 않은 좌표계를 참조하는 위치로 이동할 수 있습니다.

기계 좌표계(블록 M91 또는 M92)를 참조하는 직선이 포함된 위치 결정 이동을 기울어진 작업 평면에서 실행할 수도 있습니다. 제한:

- 위치결정은 길이 보정이 적용되지 않은 상태로 수행됩니다.
- 위치결정은 기계 지오메트리 보정이 적용되지 않은 상태로 수행됩니다.
- 공구 반경 보정은 허용되지 않습니다.

좌표 변환 사이클 조합

좌표 변환 사이클을 조합할 때는 항상 작업 평면이 활성 데이터베이스로 회전되는지를 확인해야 합니다. 사이클 19를 활성화하기 전에 데이터베이스 이동을 프로그래밍할 수 있습니다. 이 경우에는 기계 기반 좌표계가 전환됩니다.

사이클 19를 활성화한 후에 데이터베이스 이동을 프로그래밍하면 기울어진 좌표계가 전환됩니다.

중요: 사이클을 재설정할 때는 사이클 정의에 사용한 순서를 반대로 수행합니다.

1. 데이터베이스 전환 활성화
2. 틸팅 기능 활성화
3. 회전 활성화

...

공작물 가공

...

1. 회전 재설정
2. 틸팅 기능 재설정
3. 데이터베이스 이동 재설정

사이클 19 작업면 제작을 위한 절차

1 프로그램 작성

- ▶ 공구를 정의(TOOL.T가 활성 상태인 경우에는 필요하지 않음)하고 전체 공구 길이를 입력합니다.
- ▶ 공구를 호출합니다.
- ▶ 공구축에서 틸팅 중에 공작물(클램핑 장치)과 충돌할 위험이 없는 위치로 후퇴시킵니다.
- ▶ 필요한 경우 로타리축 또는 L 블록이 포함된 축을 기계 파라미터에 따라 적절한 각도값으로 배치합니다.
- ▶ 필요한 경우 데이텀 이동을 활성화합니다.
- ▶ 사이클 19 작업면을 정의합니다. 틸팅 축에 대한 각도 값을 입력합니다.
- ▶ 모든 기본축(X, Y, Z)을 이동하여 보정을 활성화합니다.
- ▶ 가공 프로세스가 기울어지지 않은 평면에서 실행되는 것처럼 프로그램을 작성합니다.
- ▶ 필요한 경우 다른 각도값을 사용하여 사이클 19 작업 평면을 정의해 다른 축 위치에서 가공을 실행합니다. 이 경우에는 사이클 19를 재설정하지 않아도 됩니다. 새 각도값을 직접 정의할 수 있습니다.
- ▶ 사이클 19 작업면을 재설정하고 모든 틸팅 축에 대해 0°를 프로그래밍합니다.
- ▶ WORKING PLANE 기능을 비활성화하고 사이클 19를 재정의한 다음 **NO ENT** 키를 눌러 대화 상자의 질문에 답변합니다.
- ▶ 필요한 경우 데이텀 이동을 재설정합니다.
- ▶ 필요한 경우 틸팅 축을 0° 위치로 배치합니다.

2 공작물 클램핑

3 데이텀 설정

- 터치하여 수동으로 설정
- 하이덴하인 3D 터치 프로브를 사용한 제어(터치 프로브 사이클 설명서 2장 참조)
- 하이덴하인 3D 터치 프로브를 사용한 자동 설정(터치 프로브 사이클 설명서 3장 참조)

4 자동 프로그램 실행 모드에서 파트 프로그램 시작

5 수동 운전 모드


3D 회전 소프트 키를 사용하여 TILT WORKING PLANE 기능을 INACTIVE로 설정합니다. 메뉴의 각 로타리축에 대해 각도값을 0°로 입력합니다.

10.10 프로그래밍 예

예: 좌표 변환 사이클

프로그램 순서

- 주 프로그램에서 좌표 변환을 프로그래밍합니다.
- 서브프로그램 내의 가공

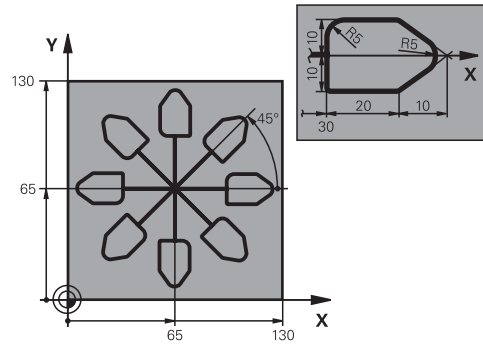

0 BEGIN PGM COTRANS MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	공구 호출
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	데이텀을 중심으로 전환
6 CYCL DEF 7.1 X+65	
7 CYCL DEF 7.2 Y+65	
8 CALL LBL 1	밀링 작업 호출
9 LBL 10	프로그램 섹션 반복용 레이블 설정
10 CYCL DEF 10.0 ROTATION	45° 회전(증분)
11 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
12 CALL LBL 1	밀링 작업 호출
13 CALL LBL 10 REP 6/6	LBL 10으로 되돌아가서 밀링 작업 6회 반복
14 CYCL DEF 10.0 ROTATION	회전 재설정
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	데이텀 이동 재설정
17 CYCL DEF 7.1 X+0	
18 CYCL DEF 7.2 Y+0	
19 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
20 LBL 1	서브프로그램 1
21 L X+0 Y+0 R0 FMAX	밀링 작업 정의
22 L Z+2 R0 FMAX M3	
23 L Z-5 R0 F200	
24 L X+30 RL	
25 L IY+10	
26 RND R5	
27 L IX+20	
28 L IX+10 IY-10	
29 RND R5	

프로그래밍 예 10.10

30 L IX-10 IY-10	
31 L IX-20	
32 L IY+10	
33 L X+0 Y+0 R0 F5000	
34 L Z+20 R0 FMAX	
35 LBL 0	
36 END PGM COTRANS MM	

11

사이클: 특수 기능

11.1 기본 사항

개요

TNC에서는 다음과 같은 특수한 용도로 사용되는 사이클이 제공됩니다.


소프트 키	사이클	페이지
	9 정지 시간	277
	12 프로그램 호출	278
	13 스핀들 방향 조정	279
	32 허용오차	280
	225 텍스트 조각	297
	291 커플링 회전 보간	291
	292 윤곽 회전 보간	283
	232 정면 밀링	301
	239 부하 확인	305

11.2 DWEELL TIME (사이클 9, DIN/ISO: G04)

기능

이렇게 하면 실행 중인 프로그램 내의 다음 블록이 프로그래밍된 정지 시간까지 실행됩니다. 정지 시간은 칩 제거 등에 사용할 수 있습니다.

해당 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 스핀들 회전 등의 모달 조건은 영향을 받지 않습니다.

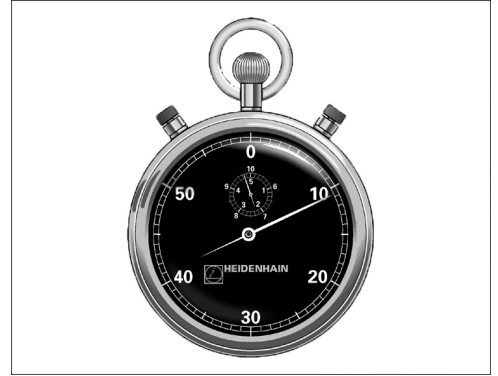

NC 블록

89 CYCL DEF 9.0 DWEELL TIME

90 CYCL DEF 9.1 DWEELL 1.5

사이클 파라미터




- ▶ **정지 시간(초):** 정지 시간을 초 단위로 입력합니다. 입력 범위는 0초에서 3,600초(1시간)이며 0.001초 단위로 입력할 수 있습니다.

11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39)

11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39)

사이클 기능

특수 드릴링 사이클 또는 기하학적 모듈 등 프로그래밍된 루틴은 주 프로그램으로 작성할 수 있으며, 고정 사이클과 같이 호출됩니다.

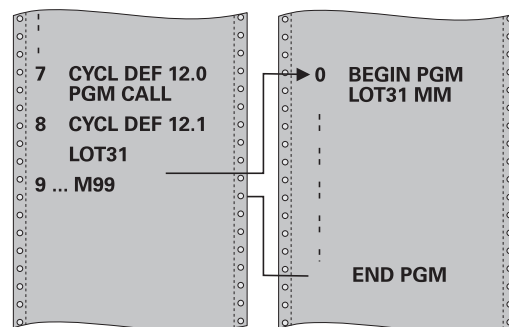

프로그래밍 시 주의 사항:



호출한 프로그램은 TNC의 내부 메모리에 저장해야 합니다.

 
사이클로 정의할 프로그램이 해당 사이클을 호출할 프로그램과 같은 디렉터리에 있는 경우에는 프로그램 이름만 입력하면 됩니다.

사이클로 정의할 프로그램이 해당 사이클을 호출할 프로그램과 같은 디렉터리에 있지 않은 경우에는 전체 경로(예: **TNC:\KLAR35\FK1\50.H**)를 입력해야 합니다.

DIN/ISO 프로그램을 사이클로 정의할 경우에는 프로그램 이름 뒤에 파일 형식 **.I**를 입력합니다.

일반적으로 Q 파라미터는 사이클 12와 함께 호출하면 전역적으로 적용됩니다. 그러므로 피호출 프로그램의 Q 파라미터에 대한 변경 사항은 호출 프로그램에도 적용됩니다.

사이클 파라미터



- ▶ **프로그램 이름:** 호출할 프로그램의 이름을 입력하고 필요한 경우 해당 프로그램이 있는 디렉터리를 입력하거나
- ▶ **선택** 소프트 키로 파일 선택 대화 상자를 활성화한 다음 호출할 프로그램을 선택합니다.

다음을 사용하여 프로그램을 호출합니다.

- CYCL CALL(개별 블록) 또는
- M99(블록별) 또는
- M89(매 위치결정 블록 다음에 실행)

프로그램 50을 사이클로 지정한 후 M99를 사용하여 호출합니다.

55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL

56 CYCL DEF 12.1 PGM TNC:
WKLAR35WFK1W50.H

57 L X+20 Y+50 FMAX M99

11.4 SPINDLE ORIENTATION (사이클 13, DIN/ISO: G36)

사이클 기능



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.

TNC에서는 기계 공구 스피들을 제어할 수 있으며 스피들을 특정 각도 위치로 회전할 수 있습니다.

방향 조정된 스피들 정지는 다음 항목에 필요합니다.

- 정의된 공구 변경 위치를 포함하는 공구 변경 시스템
- 적외선 전송 기능이 포함된 하이덴하인 3D 터치 프로브의 전송기/수신기 창 방향

사이클에 정의된 방향의 각도는 기계에 따라 M19 또는 M20을 입력하여 배치합니다.

사이클 13을 정의하지 않고 M19 또는 M20을 프로그래밍하면 TNC에서는 기계 공구 스피들을 기계 제작 업체에서 설정한 각도에 배치합니다.

추가 정보: 기계 공구 설명서를 참조하십시오.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 13은 내부적으로 사이클 202, 204 및 209에 대하여 사용됩니다. 필요한 경우에는 위의 가공 사이클 중 하나 다음에 NC 프로그램에서 사이클 13을 다시 프로그래밍해야 합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **방향 각도:** 작업 평면의 기준축을 참조하는 각도를 입력합니다. 입력 범위: 0.0000°~360.0000°

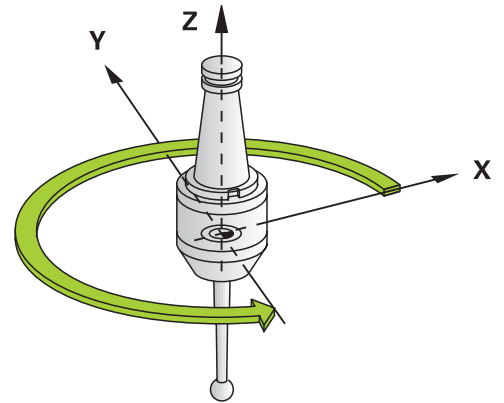

NC 블록

93 CYCL DEF 13.0 ORIENTATION

94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180

사이클: 특수 기능

11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62)

11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62)

사이클 기능



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.

사이클 32의 항목을 사용하면 HSC 가공 작업 결과의 정확도, 표면 정의 및 속도에 영향을 줄 수 있습니다. TNC에서 기계의 특성에 적응했기 때문입니다.

TNC에서는 보정 여부에 관계없이 두 경로 요소 간의 윤곽을 자동으로 부드럽게 조정합니다. 공구는 공작물 표면과 지속적으로 연결되므로 기계 공구의 마모가 줄어듭니다. 또한 사이클에 정의된 허용오차도 원호의 이송 경로에 영향을 줍니다.



필요한 경우 TNC에서는 계산을 위해 기계를 잠시도 멈추지 않고 가장 빠른 속도로 프로그램을 가공할 수 있도록 프로그래밍된 이송 속도를 자동으로 줄입니다. **TNC는 감소된 속도로 이동하지 않는 경우에도 사용자가 정의한 허용오차를 항상 준수합니다.** 허용오차를 크게 정의할수록 TNC가 축을 보다 빠르게 이동할 수 있습니다.

윤곽을 부드럽게 조정하면 윤곽에 약간의 편차가 생깁니다. 이 윤곽 오류(**허용 오차 값**)의 크기는 기계 제조업체가 기계 파라미터에서 설정합니다. **CYCLE 32**를 사용하면 기계 제조업체에서 해당 기능을 구현하는 경우 프리셋된 허용 오차 값을 변경하고 다른 필터 설정을 선택할 수 있습니다.

CAM 시스템의 지오메트리 정의 영향

오프라인 NC 프로그램 작성이 미치는 영향에서 가장 중요한 요인은 CAM 시스템에서 정의되는 현 오차 S 입니다. 포스트프로세서(PP)에서 생성되는 NC 프로그램의 최대점 공간은 현 오차를 통해 정의됩니다. 현 오차가 사이클 32에서 정의되는 허용 공차 값 T 보다 작거나 같은 경우 TNC에서는 특수 기계 설정으로 인해 프로그래밍된 이송 속도가 제한되지 않으면 윤곽점을 부드럽게 조정할 수 있습니다.

사이클 32에서 CAM 현 오차의 허용 공차 값으로 110%에서 200% 사이를 선택하면 평활 작업을 최적으로 수행할 수 있습니다.

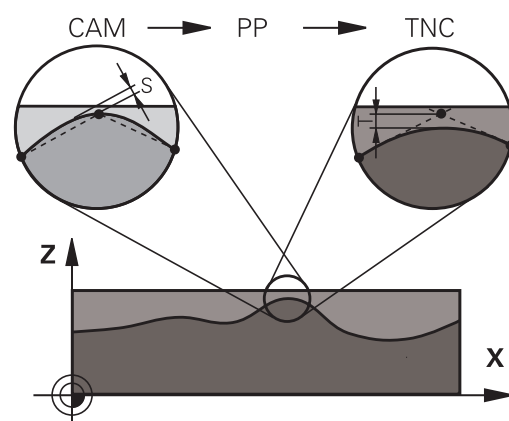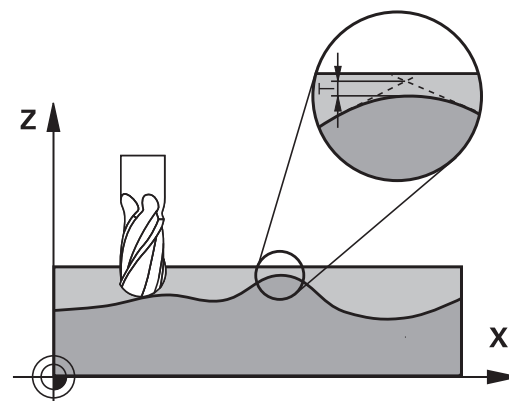

프로그래밍 시 주의 사항:



허용오차량이 매우 작으면 기계가 진동하지 않고는 윤곽을 절삭할 수 없습니다. 이러한 진동 운동은 TNC의 처리력이 약해서가 아니라 윤곽 요소 전환을 매우 정확하게 가공하기 위해서 속도를 크게 줄여야 하기 때문입니다.

사이클 32는 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

TNC에서는 다음과 같은 경우 사이클 32를 재설정합니다.

- 해당 요소를 다시 정의하고 **허용 공차 값**에 대한 대화 상자 질문을 **NO ENT**로 확인합니다.
- **PGM MGT** 키로 새 프로그램을 선택합니다.

사이클 32를 재설정하면 TNC에서는 기계 파라미터에 의해 미리 정의되었던 허용오차를 재활성화합니다.

측정 단위를 밀리미터로 설정한 프로그램에서 TNC는 입력한 허용 공차 값을 밀리미터로 해석합니다. inch 단위 프로그램에서는 해당 값이 inch로 해석됩니다.

사이클 파라미터 **허용 오차값 T**만을 포함하는 사이클 32를 사용하여 프로그램을 전송하는 경우 TNC에서는 필요 시 나머지 두 파라미터 값에 0을 삽입합니다.

허용 공차값이 증가하면 원형 이동의 직경은 기계에서 HSC 필터가 활성화되어 있는 경우(설정은 기계 공구 제작 업체에서 구성)를 제외하고는 대개 감소합니다.

사이클 32가 활성화되어 있는 경우, TNC에서는 추가 상태 표시의 **CYC** 탭에 사이클 32에 대해 정의된 파라미터를 표시합니다.

사이클: 특수 기능

11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62)

사이클 파라미터



- ▶ **허용 공차 값 T:** mm(인치 단위 프로그래밍의 경우 인치) 단위의 허용 가능한 윤곽 편차. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **HSC 모드, 정삭=0, 항삭=1:** 필터 활성화:
 - 입력 값 0: **높은 윤곽 정확도로 밀링.** 내부에서 정의된 정삭 필터 설정을 사용합니다.
 - 입력 값 1: **높은 이송 속도로 밀링.** 내부에서 정의된 항삭 필터 설정을 사용합니다.
- ▶ **로타리축의 허용 공차 TA:** M128이 활성 상태인 경우 로타리축에 대해 허용 가능한 위치 오차(각도 단위)입니다(FUNCTION TCPM). TNC에서는 둘 이상의 축이 이동하는 경우 가장 느린 축이 최대 이송 속도로 이동하도록 항상 이송 속도를 줄입니다. 로타리축은 선형축보다 속도가 훨씬 느린 편입니다. 허용 오차량을 크게 입력(예: 10°)하면 둘 이상의 축에 대해 프로그램 가공 시간을 크게 단축할 수 있습니다. TNC에서 항상 지정된 공칭 위치로 로타리축을 이동할 필요는 없기 때문입니다. 로타리축 허용오차량을 입력해도 윤곽은 손상되지 않습니다. 대신 공작물 표면에 상대적인 로타리축의 위치만 변경됩니다. 입력 범위: 0~179.9999

NC 블록

95 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA5

11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)



사이클 실행

사이클 292 윤곽 회전 보간은 공구 스피들을 선형축의 위치에 연결합니다. 이 사이클을 사용하여 활성 작업면에서 구체적인 회전 대칭 윤곽을 가공할 수 있습니다. 이 사이클은 기울어진 작업면에서도 실행할 수 있습니다. 회전 중심은 사이클 호출 시점에서 작업면의 시작점입니다. 사이클 292 윤곽 회전 보간은 밀링 모드에서 실행되며 CALL 활성 상태입니다. 이 사이클을 실행한 후 TNC는 스피들 커플링을 다시 비활성화합니다.

사이클 292를 사용하기 전에 먼저 원하는 윤곽을 서브프로그램에 정의하고 사이클 14 또는 SEL 윤곽으로 이 윤곽을 참조해야 합니다. 윤곽을 단조적으로 감소 또는 증가하는 좌표로 프로그래밍합니다. 이 사이클에서 언더컷을 가공할 수 없습니다. Q560=1을 입력하여 윤곽을 회전할 수 있습니다. 공구의 절삭 날은 원의 중심을 향합니다. Q560=0을 입력하면 윤곽을 밀링할 수 있습니다. 이 경우 스피들은 원의 중심을 향하지 않습니다.

사이클 실행, Q560=1: 윤곽 회전

- 1 TNC가 먼저 스피들(M5)을 정지합니다.
- 2 TNC가 공구 스피들을 지정된 회전 중심으로 향하게 합니다. 지정된 각도 Q336을 계산에 넣습니다. 정의된 경우 회전 공구 테이블(toolturn.trn)의 "ORI" 값도 계산에 넣습니다.
- 3 공구 스피들은 이제 선형축의 위치에 연결됩니다. 스피들은 기준축의 공칭 위치를 따릅니다.
- 4 TNC는 공구를 윤곽 시작 반경 Q491에 위치결정하며, 이때 선택된 가공 작업 내부/외부 Q529 및 측면 안전 거리 Q357을 계산에 넣습니다. 설명된 윤곽은 자동으로 안전 거리만큼 확장되지 않습니다. 윤곽의 확장은 서브프로그램에서 프로그래밍해야 합니다. 가공 작업의 시작 부분에서 TNC는 공구를 급속 이송으로 공구축 방향으로 윤곽 시작점에 위치결정합니다. **윤곽 시작점에 소재가 없는지 확인해야 합니다.**
- 5 TNC에서는 정의된 윤곽을 가공하는 데 보간 회전을 사용합니다. 보간 회전에서 작업 평면의 선형축은 원을 그리며 이동하며, 이때 스피들 축 방향은 표면과 수직을 이룹니다.
- 6 윤곽의 끝점에 도달하면 TNC에서 공구를 안전 거리만큼 수직 방향으로 후퇴시킵니다.
- 7 마지막으로 TNC에서 공구를 안전 높이로 후퇴시킵니다.
- 8 TNC는 이제 선형축에 대한 공구 스피들의 커플링을 자동으로 비활성화합니다.

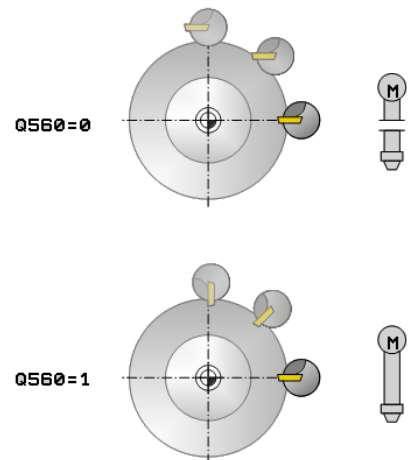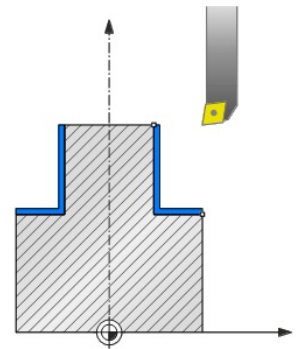

11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)

사이클 실행, Q560=0: 윤곽 밀링

- 1 사이클을 호출하기 전에 프로그래밍된 M3/M4 기능은 유효합니다.
- 2 스핀들 정지 및 스핀들 방향은 수행되지 **않습니다**. Q336은 계산에 넣지 않습니다.
- 3 TNC는 공구를 윤곽 시작 반경 Q491에 위치결정하며, 이때 선택된 가공 작업 내부/외부 Q529 및 측면 안전 거리 Q357을 계산에 넣습니다. 설명된 윤곽은 자동으로 안전 거리만큼 확장되지 않습니다. 윤곽의 확장은 서브프로그램에서 프로그래밍해야 합니다. 가공 작업의 시작 부분에서 TNC는 공구를 급속 이송으로 공구축 방향으로 윤곽 시작점에 위치결정합니다. **윤곽 시작점에 소재가 없는지 확인해야 합니다.**
- 4 TNC는 스핀들 회전(M3/M4)으로 정의된 윤곽을 가공합니다. 그 과정에서 작업면의 기준축은 원을 그리며 이동하며, TNC는 공구 스핀들의 방향을 돌리지 않습니다.
- 5 윤곽의 끝점에 도달하면 TNC에서 공구를 안전 거리만큼 수직 방향으로 후퇴시킵니다.
- 6 마지막으로 TNC에서 공구를 안전 높이로 후퇴시킵니다.

프로그래밍 시 주의 사항:

프로그래밍 예는 이 장의 끝 부분에 제공됩니다(참조 페이지 310).



윤곽을 단조적으로 감소 또는 증가하는 좌표로 프로그래밍합니다.

프로그래밍할 때는 양의 반경 값만 사용해야 합니다.

회전 윤곽을 공구 반경 보정(RR/RL) 및 APPR이나 DEP 이동을 적용하지 않고 프로그래밍합니다.

프로그래밍할 때 스핀들 중심이나 인덱스 가능한 삽입 중 어느 것도 회전 윤곽의 중심으로 이동해서는 안됨을 명심해야 합니다.

0보다 큰 반경의 외부 윤곽을 프로그래밍합니다.

공구 반경보다 큰 반경의 내부 윤곽을 프로그래밍합니다.

이 사이클에서는 황삭 작업에 경로를 여러 개 지정할 수 없습니다.

사이클 호출 전에 기계에 대한 사이클 32의 허용 공차를 크게 정의하면 윤곽 속도를 높일 수 있습니다. HSC 필터=1로 사이클 32를 프로그래밍합니다.

내부 가공을 위해 TNC는 활성 공구 반경이 윤곽 시작 직경 Q491에 측면 안전 거리 Q357을 더한 값의 반보다 작은지 여부를 확인합니다. 공구가 너무 큰 것으로 확인되면 프로그램은 중단됩니다.

사이클 8 좌우 대칭이 활성화되어 있는 경우 TNC는 보간 회전 사이클을 실행하지 **않습니다**.

사이클 26 배율 계수가 활성화되어 있고 축의 배율 계수가 1이 아닌 경우 TNC는 보간 회전 사이클을 실행하지 **않습니다**.

11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)



설명된 윤곽은 자동으로 안전 거리만큼 확장되지 않습니다. 윤곽의 확장은 서브프로그램에서 프로그래밍해야 합니다. 가공 작업의 시작 부분에서 TNC는 공구를 급속 이송으로 공구축 방향으로 윤곽 시작점에 위치 결정합니다. **윤곽 시작점에 소재가 없는지 확인해야 합니다.**

회전 윤곽의 중심은 사이클 호출 시점에서 작업면의 시작점입니다.



이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.

소프트웨어 옵션 96을 활성화해야 합니다.

Q560=1인 경우 TNC는 사이클이 실행될 때 스피들이 회전하는지 여부를 확인하지 않습니다. (CfgGeoCycle – displaySpindleError와는 별개임)


TNC는 스피들 회전이 꺼져 있는 동안 이송 속도에서 위치 결정 이동이 수행되지 않도록 하기 위해 공구를 모니터링할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기계 공구 제작 업체에 문의하십시오.

사이클 파라미터



- ▶ **스핀들 커플링(0, 1) Q560:** 스핀들의 커플링 여부를 정의합니다.
0: 스핀들 커플링 해제(윤곽 밀링)
1: 스핀들 커플링 설정(윤곽 회전)
- ▶ **스핀들 각도 Q336:** 가공 작업을 시작하기 전에 TNC가 공구를 이 각도로 조정합니다. 밀링 공구로 작업하는 경우 날이 회전 중심을 향하도록 각도를 입력합니다. 회전 공구로 작업하고 "ORI" 값을 회전 공구(toolturn.trn)에 정의한 경우 스핀들의 방향을 정할 때 이 값도 고려됩니다. 입력 범위: 0.000 ~ 360.000
- ▶ **공구 방향 변경(3, 4) Q546:** 활성 공구의 스핀들 회전 방향입니다:
3: 우회전 공구(M3)
4: 좌회전 공구(M4)
- ▶ **가공 작업(+1, 0) Q529:** 내부 또는 외부 가공의 수행 여부를 정의합니다:
+1: 내부 가공
0: 외부 가공
- ▶ **표면 오버사이즈 Q221:** 작업면의 여유량. 입력 범위: 0 ~ 99.9999
- ▶ **진입 Q441(mm/rev):** 매 회전에서 공구가 이동하는 양입니다. 입력 범위: 0.001 ~ 99.999
- ▶ **이송 속도 Q449(mm/min):** 윤곽 시작점 Q491에 대한 이송 속도입니다. 입력 범위: 0.1 ~ 99999.9. 공구 중심점 경로의 이송 속도는 공구 반경 및 가공 작업 Q529에 따라 조정됩니다. 이러한 파라미터를 사용하여 TNC가 윤곽 시작점 직경의 프로그램된 절삭 속도를 결정합니다.
 Q529=1: 공구 중심점 경로의 이송 속도는 내부 가공을 위해 감소됩니다.
 Q529=0: 공구 중심점 경로의 이송 속도는 외부 가공을 위해 증가됩니다.
- ▶ **윤곽 시작 반경 Q491(절대값):** 윤곽 시작점의 반경입니다(예: 공구축 Z를 포함하는 X 좌표). 입력 범위: 0.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측면 안전 거리 Q357(중분):** 첫 번째 절입 깊이에 접근 시 공구 측면과 공작물 사이의 안전 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9
- ▶ **안전 높이 Q445(절대):** 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다. 사이클 종료 시 공구가 이 위치로 후퇴합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

TO	ORI	P-ANGLE

 

NC 블록

63 CYCL DEF 292 윤곽 회전 보간

Q560=1	;스핀들 커플링
Q336=0	;스핀들 각도
Q546=3	;공구 방향 변경
Q529=0	;가공 작업
Q221=0	;표면 오버사이즈
Q441=0.5	;진입
Q449=2000	;이송 속도
Q491=0	;윤곽 시작 직경
Q357=2	;측면 안전 거리
Q445=50	;안전 높이

11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)

가공 변형

사이클 292를 사용하기 전에 먼저 원하는 회전 윤곽을 서브프로그램에 정의하고 사이클 14 또는 SEL 윤곽으로 이 윤곽을 참조해야 합니다. 회전 대칭 바디의 횡단면에서의 회전 윤곽을 설명합니다. 공구축에 따라 다음 좌표를 사용하여 회전 윤곽을 정의합니다.

사용 공구축	축 좌표	방사 좌표
Z	Z	X
X	X	Y
Y	Y	Z

예: Z 공구축을 사용하는 경우 Z에서 축 방향의 회전 윤곽 및 X에서 윤곽의 반경을 프로그래밍합니다.


이 사이클을 내부 및 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 다음 정보는 "프로그래밍 시 주의 사항" 섹션에 나와 있는 사항 중 일부입니다. 또한 프로그래밍 예제를 "예: 보간 회전 사이클 292", 페이지 310에서 찾을 수 있습니다.

내부 가공

- 회전 중심은 사이클 호출 시점에서 작업면에서의 공구 위치입니다. **1**.
- 사이클이 시작된 후 인덱스 가능한 삽입이나 스핀들 중심 중 어느 것도 회전 중심으로 이동해서는 안 됩니다. 윤곽을 설명할 때 이 점을 명심하십시오. **2**
- 설명된 윤곽은 자동으로 안전 거리만큼 확장되지 않습니다. 윤곽의 확장은 서브프로그램에서 프로그래밍해야 합니다. 가공 작업의 시작 부분에서 TNC는 공구를 급속 이송으로 공구축 방향으로 윤곽 시작점에 위치 결정합니다. 윤곽 시작점에 소재가 없는지 확인해야 합니다.

내부 윤곽을 프로그래밍할 때 다음 사항도 명심하십시오.

- 단조적으로 증가하는 방사 좌표 및 축 좌표를 프로그래밍하거나(예: 1-5)
- 단조적으로 감소하는 방사 좌표 및 축 좌표를 프로그래밍합니다(예: 5-1).
- 공구 반경보다 큰 반경의 내부 윤곽을 프로그래밍합니다.

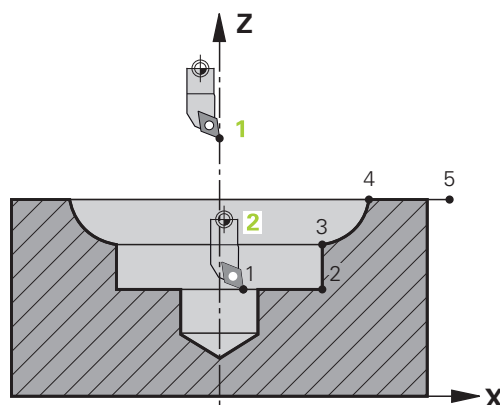


외부 가공

- 회전 중심은 사이클 호출 시점에서 작업면에서의 공구 위치입니다¹.
- 사이클이 시작된 후 인덱스 가능한 삽입이나 스핀들 중심 중 어느 것도 회전 중심으로 이동해서는 안 됩니다. 윤곽을 설명할 때 이 점을 명심하십시오.²
- 설명된 윤곽은 자동으로 안전 거리만큼 확장되지 않습니다. 윤곽의 확장은 서브프로그램에서 프로그래밍해야 합니다. 가공 작업의 시작 부분에서 TNC는 공구를 급속 이송으로 공구축 방향으로 윤곽 시작점에 위치 결정합니다. 윤곽 시작점에 소재가 없는지 확인해야 합니다.

외부 윤곽을 프로그래밍할 때 다음 사항도 명심하십시오.

- 단조적으로 증가하는 방사 좌표와 단조적으로 감소하는 축 좌표를 프로그래밍하거나(예: 1-5)
- 단조적으로 감소하는 방사 좌표와 단조적으로 증가하는 축 좌표를 프로그래밍합니다(예: 5-1).
- 0보다 큰 반경의 외부 윤곽을 프로그래밍합니다.

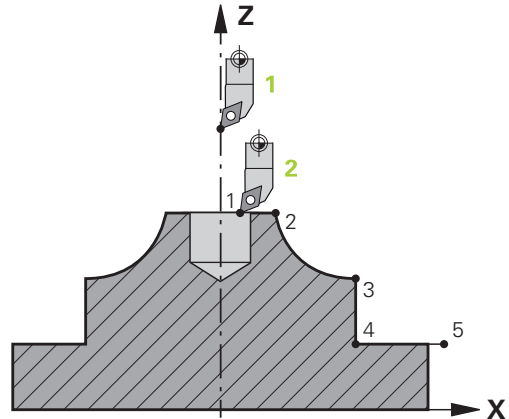

공구 정의

개요

파라미터 Q560의 설정에 따라 윤곽을 밀링(Q560=0)하거나 회전(Q560=1)할 수 있습니다. 두 가공 모드의 각각에 대해 공구 테이블에서 공구를 정의할 때, 서로 다른 가능성이 있습니다. 이 섹션에서는 서로 다른 가능성을 설명합니다.

스핀들 커플링 해제, Q560=0

밀링: 평소대로 길이, 반경, 환상면 커터 반경 등을 입력하여 공구 테이블에서 밀링 커터를 정의합니다.

스핀들 커플링 설정, Q560=1

회전: 회전 공구의 지오메트리 데이터는 밀링 커터의 데이터로 변환됩니다. 다음과 같은 세 가지의 가능성이 있습니다.

- 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 공구로 정의
- 공구 테이블(tool.t)에서 밀링 공구를 (회전 공구로서 후속 사용하기 위한) 밀링 공구로 정의
- 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의

공구를 정의하는 이들 세 가지의 가능성은 아래에서 더 상세히 설명됩니다.

■ 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 공구로 정의

옵션 50을 적용하지 않고 작업하는 경우 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 커터로 정의합니다. 이 경우 공구 테이블의 다음 데이터를 계산에 넣습니다(보정 값 포함): 길이(L), 반경(R) 및 환상면 커터 반경(R2). 회전 공구를 스핀들 중심으로 향하게 하고 이 스핀들 방향 각도를 사이클의 파라미터 Q336에 입력합니다. 외부 가공에는 스핀들 방향 Q336이 사용되며, 내부 가공에서 스핀들 방향은 $Q336+180$ 으로 계산됩니다.



공구 홀더는 모니터링하지 않습니다. 공구 홀더에서 비롯되는 회전 직경이 절삭 날에서 비롯되는 회전 직경보다 큰 경우 기계 작동자는 이를 내부 가공을 위해 계산에 넣어야 합니다.

11.6 윤곽 선삭 보간(사이클 292, DIN/ISO: G292, 소프트웨어 옵션 96)

- 공구 테이블(tool.t)에서 밀링 공구를 (회전 공구로서 후속 사용하기 위한) 밀링 공구로 정의

밀링 커터를 보간 회전용으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 공구 테이블의 다음 데이터를 계산에 넣습니다(보정 값 포함): 길이(L), 반경(R) 및 환상면 커터 반경(R2). 밀링 커터의 절삭 날을 스핀들 중심으로 향하게 하고 이 각도를 파라미터 Q336에 입력합니다. 외부 가공에는 스핀들 방향 Q336이 사용되며, 내부 가공에서 스핀들 방향은 $Q336+180$ 으로 계산됩니다.

- 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의

옵션 50을 적용하여 작업하는 경우 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의할 수 있습니다. 이 경우 스핀들은 가공 작업(회전 공구 테이블의 TO), 방향 각도(회전 공구 테이블의 ORI) 및 파라미터 Q336 등의 공구별 데이터를 계산에 넣어 회전 중심을 향합니다.

스핀들 방향은 다음과 같이 계산됩니다.

가공	TO	스핀들 방향
보간 회전, 외부	1	ORI + Q336
보간 회전, 내부	7	ORI + Q336 + 180
보간 회전, 외부	7	ORI + Q336 + 180
보간 회전, 내부	1	ORI + Q336
보간 회전, 외부	8,9	ORI + Q336
보간 회전, 내부	8,9	ORI + Q336

다음의 공구 종류를 보간 회전용으로 사용할 수 있습니다.

- 종류: 황삭 - 가공 방향 TO: 1 또는 7
- 종류: 정삭 - 가공 방향 TO: 1 또는 7
- 종류: 버튼 - 가공 방향 TO: 1 또는 7



내부 가공을 위해 TNC는 활성 공구 반경이 윤곽 시작 직경 Q491에 측면 안전 거리 Q357을 더한 값의 반보다 작은지 여부를 확인합니다. 공구가 너무 큰 것으로 확인되면 프로그램은 중단됩니다.



다음의 공구 종류는 보간 회전에 사용할 수 없습니다 (오류 메시지 "이 공구 종류로는 기능을 사용할 수 없습니다"가 표시됩니다).

- 종류: 황삭 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 정삭 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 버튼 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 리세스
- 종류: 렉턴
- 종류: 나사산

11.7 커플링 보간 선삭(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96)

사이클 실행

사이클 291 커플링 회전 보간은 공구 스피들을 선형축의 위치에 연결하거나 이 스피들 연결을 비활성화합니다. 보간 회전에서 절삭 날은 원의 중심을 향합니다. 회전 중심은 좌표 Q216 및 Q217을 입력하여 사이클에서 정의됩니다. 사이클 291 커플링 회전 보간은 밀링 모드에서 실행되며 CALL 활성 상태입니다.

Q560=1인 경우 사이클 실행


- 1 TNC가 먼저 스피들(M5)을 정지합니다.
- 2 TNC가 공구 스피들을 지정된 회전 중심으로 향하게 합니다. 스피들 방향 Q336에 대해 지정된 각도를 계산에 넣습니다. "ORI" 값이 공구 테이블에 제공되는 경우 이 값도 정의된 대로 계산에 넣습니다.
- 3 공구 스피들은 이제 선형축의 위치에 연결됩니다. 스피들은 기준축의 공칭 위치를 따릅니다.
- 4 사이클을 종료하려면 작업자는 커플링을 비활성화해야 합니다 (사이클 291과 각각의 프로그램 종료/내부 정지).

Q560=0인 경우 사이클 실행:

- 1 TNC가 스피들 커플링을 비활성화합니다.
- 2 공구 스피들은 더 이상 선형축의 위치에 연결되지 않습니다.
- 3 보간 회전 사이클 291의 가공이 종료됩니다.
- 4 Q560=0인 경우 파라미터 Q336, Q216, Q217은 무관합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:

사이클 291 및 **사이클 호출**을 정의한 후에 수행하려는 작업을 프로그래밍합니다. 선형축의 원형 운동을 설명하기 위해 선형/극 좌표를 예로 들 수 있습니다. 프로그래밍 예는 이 섹션의 끝 부분에 제공됩니다(참조 페이지 308).

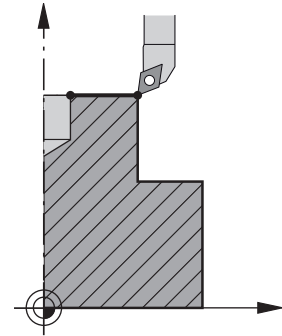



사이클 291은 CALL 활성화 상태입니다.

M3/M4의 프로그래밍은 필요하지 않습니다. 선형축의 원형 운동을 설명하려면 **CC** 및 **C** 좌표를 예로 들 수 있습니다.

회전 공구를 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 지정하는 경우 파라미터 Q561=1로 작업하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로그래밍을 훨씬 원활하게 하면서 회전 공구 데이터를 밀링 공구 데이터로 변환할 수 있습니다. Q561=1을 프로그래밍하는 경우 **RR** 또는 **RL** 반경 보정으로 작업할 수 있습니다 (하지만, 파라미터 Q561=0을 프로그래밍하는 경우 **RR** 또는 **RL** 반경 보정 없이 윤곽을 설명해야 합니다. 또한, 프로그래밍 중에 공구 중심(TCP)의 동작이 스핀들 커플링 없이 프로그래밍되도록 해야 합니다. 이런 종류의 프로그래밍은 훨씬 더 복잡합니다.).

파라미터 Q561=1을 프로그래밍한 경우 보간 회전 작업을 완료하기 위해 다음을 프로그래밍 해야 합니다.

- R0, 반경 보정 재지정
- 파라미터 Q560=0 및 Q561=0과 사이클 291, 스핀들 커플링 재지정
- CYCLE CALL, 사이클 291 호출용
- TOOL CALL, 파라미터 Q561의 변환 재지정

프로그래밍할 때 스핀들 중심이나 인덱스 가능한 삽입 중 어느 것도 회전 윤곽의 중심으로 이동해서는 안됨을 명심해야 합니다.

0보다 큰 반경의 외부 윤곽을 프로그래밍합니다.

공구 반경보다 큰 반경의 내부 윤곽을 프로그래밍합니다.

이 사이클은 기울어진 작업 평면에도 사용할 수 있습니다.

사이클 호출 전에 기계에 대한 사이클 32의 허용 공차를 크게 정의하면 윤곽 속도를 높일 수 있습니다. HSC 필터=1로 사이클 32를 프로그래밍합니다.

사이클 8 좌우 대칭이 활성화되어 있는 경우 TNC는 보간 회전 사이클을 실행하지 **않습니다**.

사이클 26 배율 계수가 활성화되어 있고 축의 배율 계수가 1이 아닌 경우 TNC는 보간 회전 사이클을 실행하지 **않습니다**.



이 사이클은 서보 제어형 스핀들이 장착된 기계에만 적용됩니다.


TNC는 스핀들 회전이 꺼져 있는 동안 이송 속도에서 위치결정 이동이 수행되지 않도록 하기 위해 공구를 모니터링할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기계 공구 제작 업체에 문의하십시오.

소프트웨어 옵션 96을 활성화해야 합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **스핀들 커플링(0, 1) Q560:** 공구 스핀들이 선형축의 위치에 연결되는지 여부를 정의합니다. 스핀들 커플링이 활성 상태인 경우 공구의 절삭 날은 회전 중심으로 향합니다.
0: 스핀들 커플링 해제
1: 스핀들 커플링 설정
- ▶ **스핀들 각도 Q336:** 가공 작업을 시작하기 전에 TNC가 공구를 이 각도로 조정합니다. 밀링 공구로 작업하는 경우 날이 회전 중심을 향하도록 각도를 입력합니다. 회전 공구로 작업하고 "ORI" 값을 회전 공구(toolturn.trn)에 정의한 경우 스핀들의 방향을 정할 때 이 값도 고려됩니다. 입력 범위: 0.000 ~ 360.000
- ▶ **첫 번째 축에서의 중심 Q216(절대):** 작업면의 기준 축에서 회전 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **두 번째 축에서의 중심 Q217(절대):** 작업면의 보조 축에서 회전 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 공구 변환 Q561 (0/1):** 공구를 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 정의하는 경우에만 해당합니다. 이 파라미터를 사용하여 회전 공구의 XL 값이 밀링 공구의 반경 R로 해석될지 여부를 결정합니다.
0: 변경 없음—회전 공구는 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에 정의된 바와 같이 해석됩니다. 이 경우 반경 보정 **RR** 또는 **RL**을 사용할 수 없습니다. 또한 프로그래밍 중에 공구 중심(TCP)의 동작이 스핀들 커플링 없이 설명되도록 해야 합니다. 이런 방식의 프로그래밍은 훨씬 더 복잡합니다.
1: 회전 공구 테이블(toolturn.trn)의 XL 값은 밀링 공구 테이블의 반경 R처럼 해석됩니다. 이렇게 하면 반경 보정 **RR** 또는 **RL**을 사용하여 윤곽을 프로그래밍할 수 있습니다. 이런 방식의 프로그래밍이 좋습니다.

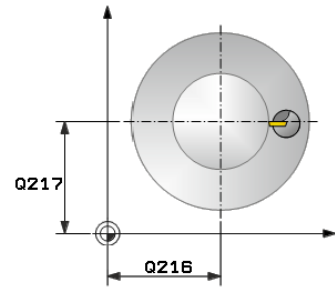

NC 블록

64 CYCL DEF 291 커플링 회전 보간

Q560=1	;스핀들 커플링
Q336=0	;스핀들 각도
Q216=50	;1차 축의 중심값
Q217=50	;2차 축의 중심값
Q561=1	;회전 공구 변환

공구 정의

개요

파라미터 Q560의 설정에 따라 커플링 회전 보간 사이클을 활성화(Q560=1)하거나 비활성화(Q560=0)할 수 있습니다.

스핀들 커플링 해제, Q560=0

공구 스핀들은 선형축의 위치에 연결되지 않습니다.



Q560=0: 커플링 회전 보간 사이클을 비활성화합니다.

스핀들 커플링 설정, Q560=1

회전 작업은 선형축의 위치에 연결된 공구 스핀들로 실행됩니다. 파라미터 Q560을 1로 설정하는 경우 공구 테이블에서 공구를 정의할 때, 서로 다른 가능성이 있습니다. 이 섹션에서는 서로 다른 가능성을 설명합니다.

- 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 공구로 정의
- 공구 테이블(tool.t)에서 밀링 공구를 (회전 공구로서 후속 사용하기 위한) 밀링 공구로 정의
- 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의

공구를 정의하는 이들 세 가지의 가능성은 아래에서 더 상세히 설명됩니다.

■ 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 공구로 정의

옵션 50을 적용하지 않고 작업하는 경우 공구 테이블(tool.t)에서 회전 공구를 밀링 커터로 정의합니다. 이 경우 공구 테이블의 다음 데이터를 계산에 넣습니다(보정 값 포함): 길이(L), 반경(R) 및 환상면 커터 반경(R2). 회전 공구의 지오메트리 데이터는 밀링 커터의 데이터로 변환됩니다. 회전 공구를 스핀들 중심으로 향하게 하고 이 스핀들 방향 각도를 사이클의 파라미터 Q336에 입력합니다. 외부 가공에는 스핀들 방향 Q336이 사용되며, 내부 가공에서 스핀들 방향은 $Q336+180$ 으로 계산됩니다.



공구 홀더는 모니터링하지 않습니다. 공구 홀더에서 비롯되는 회전 직경이 절삭 날에서 비롯되는 회전 직경보다 큰 경우 기계 작동자는 이를 내부 가공을 위해 계산에 넣어야 합니다.

■ 공구 테이블(tool.t)에서 밀링 공구를 (회전 공구로서 후속 사용하기 위한) 밀링 공구로 정의

밀링 커터를 보간 회전용으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 공구 테이블의 다음 데이터를 계산에 넣습니다(보정 값 포함): 길이(L), 반경(R) 및 환상면 커터 반경(R2). 밀링 커터의 절삭 날을 스핀들 중심으로 향하게 하고 이 각도를 파라미터 Q336에 입력합니다. 외부 가공에는 스핀들 방향 Q336이 사용되며, 내부 가공에서 스핀들 방향은 $Q336+180$ 으로 계산됩니다.

커플링 보간 선삭(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96) 11.7

■ 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의

옵션 50을 적용하여 작업하는 경우 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 회전 공구를 정의할 수 있습니다. 이 경우 스피indle은 가공 작업(회전 공구 테이블의 TO), 방향 각도(회전 공구 테이블의 ORI) 및 파라미터 Q336과 Q561 등의 공구별 데이터를 계산에 넣어 회전 중심을 향합니다.



회전 공구를 회전 공구 테이블(toolturn.trn)에서 지정하는 경우 파라미터 Q561=1로 작업하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로그래밍을 훨씬 원할하게 하면서 회전 공구 데이터를 밀링 공구 데이터로 변환할 수 있습니다. Q561=1을 프로그래밍하는 경우 **RR** 또는 **RL** 반경 보정으로 작업할 수 있습니다(하지만, 파라미터 Q561=0을 프로그래밍하는 경우 **RR** 또는 **RL** 반경 보정 없이 윤곽을 설명해야 합니다. 또한, 프로그래밍 중에 공구 중심(TCP)의 동작이 스피indle 커플링 없이 프로그래밍되도록 해야 합니다. 이런 종류의 프로그래밍은 훨씬 더 복잡합니다.).

파라미터 Q561=1을 프로그래밍한 경우 보간 회전 작업을 완료하기 위해 다음을 프로그래밍 해야 합니다.

- R0, 반경 보정 재지정
- 파라미터 Q560=0 및 Q561=0과 사이클 291, 스피indle 커플링 재지정
- CYCLE CALL, 사이클 291 호출용
- TOOL CALL, 파라미터 Q561의 변환 재지정

파라미터 Q561=1을 프로그래밍한 경우 다음과 같은 유형의 공구만 사용할 수 있습니다.

- 종류: 황삭, 정삭, 버튼 - 가공 방향 TO: 1 또는 8, XL>=0
- 종류: 황삭, 정삭, 버튼 - 가공 방향 TO: 7, XL<=0

11.7 커플링 보간 선택(사이클 291, DIN/ISO: G291, 소프트웨어 옵션 96)

스핀들 방향은 다음과 같이 계산됩니다.

가공	TO	스핀들 방향
보간 회전, 외부	1	ORI + Q336
보간 회전, 내부	7	ORI + Q336 + 180
보간 회전, 외부	7	ORI + Q336 + 180
보간 회전, 내부	1	ORI + Q336
보간 회전, 외부	8	ORI + Q336
보간 회전, 내부	8	ORI + Q336

다음의 공구 종류를 보간 회전용으로 사용할 수 있습니다.

- 종류: 황삭 - 가공 방향 TO: 1, 7, 8
- 종류: 정삭 - 가공 방향 TO: 1, 7, 8
- 종류: 버튼 - 가공 방향 TO: 1, 7, 8



다음의 공구 종류는 보간 회전에 사용할 수 없습니다 (오류 메시지 "이 공구 종류로는 기능을 사용할 수 없습니다"가 표시됩니다).


- 종류: 황삭 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 정삭 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 버튼 - 가공 방향 TO: 2 ~ 6
- 종류: 리세스
- 종류: 렉턴
- 종류: 나사산

11.8 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

사이클 실행

이 사이클은 공작물의 평면에 텍스트를 조각하는 데 사용됩니다. 직선 또는 원호를 따라 텍스트를 정렬할 수 있습니다.

- 1 TNC는 작업면에 있는 공구를 첫 번째 문자의 시작점에 위치결정합니다.
- 2 공구는 각인 바닥면에 수직 방향으로 절입하여 문자를 밀링합니다. TNC는 필요한 경우 문자 사이의 안전 거리로 공구를 후퇴합니다. 문자 가공을 마친 후 공구가 공작물 표면 위의 안전 거리에 위치합니다.
- 3 조각할 모든 문자에 대해 이 프로세스가 반복됩니다.
- 4 마지막으로 공구가 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.

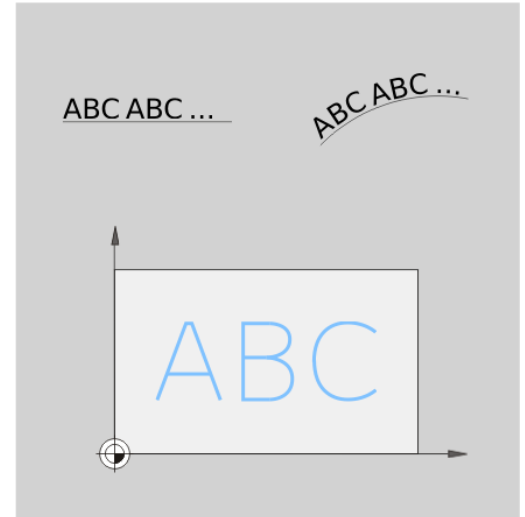

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

텍스트를 직선으로 조각하는 경우(Q516=0), 사이클을 호출한 시점의 공구 위치가 첫 번째 문자의 시작 지점이 됩니다.

원호를 따라 텍스트를 조각하는 경우(Q516=1), 사이클을 호출한 시점의 공구 위치가 원호의 중심이 됩니다.


조각할 텍스트를 문자열 변수(QS)를 통해 전송할 수도 있습니다.

11.8 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

사이클 파라미터



- ▶ **각인 텍스트** QS500: 인용 부호 안에 각인될 텍스트입니다. 숫자 키패드에서 Q 키를 눌러 문자열 변수 지정. ASCII 키보드의 Q 키는 일반 텍스트 입력을 뜻합니다. 허용되는 입력 문자: 참조 "시스템 변수 조각", 페이지 300
- ▶ **문자 높이** Q513(절대): 조각할 문자의 높이(mm)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **공간 계수** Q514: 사용되는 글꼴은 비례 글꼴입니다. 각 문자마다 고유의 너비가 있으며, $Q514 = 0$ 을 프로그래밍하는 경우에는 이에 따라 조각됩니다. Q514가 0이 아닌 경우에는 문자 사이 공간의 배율이 조정됩니다. 입력 범위: 0 ~ 9.9999
- ▶ **글꼴** Q515: 현재 해당되는 기능이 없습니다.
- ▶ **라인/원호상의 텍스트(0/1)** Q516: 직선으로 텍스트 조각: 입력 = 0
원호를 따라 텍스트 조각: 입력 = 1
- ▶ **회전 각도** Q374: 원호를 따라 텍스트를 정렬해야 하는 경우의 중심각입니다. 직선을 따라 텍스트를 정렬해야 하는 경우의 중심각입니다. 입력 범위: $-360.0000 \sim +360.0000^\circ$
- ▶ **원호상의 텍스트 반경** Q517(절대): TNC에서 텍스트를 정렬할 원호의 반경(mm)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **밀링 이송 속도** Q207: 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **깊이** Q201(증분값): 공작물 표면과 조각 바닥면 사이의 거리입니다.
- ▶ **절입 이송 속도** Q206: 공작물로 이동하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **안전 거리** Q200(증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **공작물 표면 좌표** Q203(절대): 공작물 표면 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리** Q204(증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**

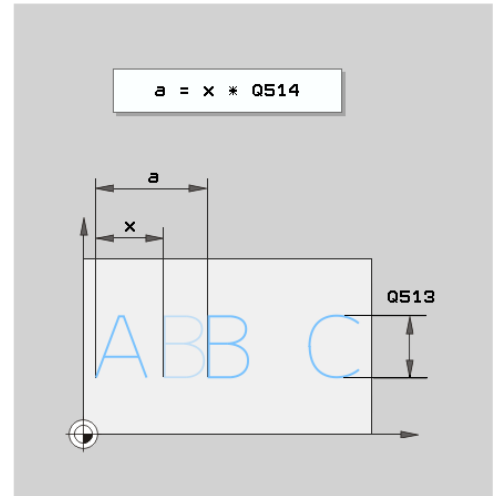

NC 블록

62 CYCL DEF 225 ENGRAVING

QS500="A"; 텍스트 조각

Q513=10 ; 문자 높이

Q514=0 ; 공간 계수

Q515=0 ; 글꼴

Q516=0 ; 텍스트 레이아웃

Q374=0 ; 회전 각도

Q517=0 ; 원 반경

Q207=750 ; 밀링 이송 속도

Q201=-0.5 ; 깊이

Q206=150 ; 절입 이송 속도

Q200=2 ; 안전 거리

Q203=+20 ; 표면 좌표

Q204=50 ; 2차 안전 거리

허용되는 각인 문자

소문자, 대문자 및 숫자와 함께 다음과 같은 특수 문자가 허용됩니다.

! # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] _ ` { | } ~



TNC에서는 특수 기능에 % 및 \와 같은 특수 문자를 사용합니다. 이러한 문자를 조각하려면 조각하려는 텍스트에서 해당 문자를 두 번 표시해야 합니다(예: %%).

독일 움라우트, ß, ø, @ 또는 CE 문자를 각인하는 경우 각인할 문자 앞에 % 문자를 입력합니다.

대수 기호	입력
ä	%ae
ö	%oe
ü	%ue
Ä	%AE
Ö	%OE
Ü	%UE
ß	%ss
ø	%D
@	%at
CE	%CE

인쇄할 수 없는 문자

텍스트와는 별개로 서식 지정의 목적으로 인쇄할 수 없는 특정 문자를 정의할 수도 있습니다. 인쇄할 수 없는 문자 앞에 특수 문자 - \를 입력하십시오.

다음과 같은 서식 지정 기능을 사용할 수 있습니다.

문자	입력
줄 바꿈	\n
가로 탭 (탭 너비는 영구적으로 8자로 설정되어 있음)	\t
세로 탭 (탭 너비는 영구적으로 한 줄로 설정되어 있음)	\v

11.8 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

시스템 변수 조각

표준 문자 외에도 특정 시스템 변수의 콘텐츠를 각인할 수 있습니다. 시스템 변수 앞에 %를 입력해야 합니다.

현재 날짜 및 시간도 각인할 수 있습니다. %time<x>를 입력합니다. <x>는 형식을 정의합니다(예: 08은 DD.MM.YYYY를 의미함).

SYSSTR ID332 기능과 동일합니다(대화식 프로그래밍 사용 설명서에 있는 "Q 파라미터 프로그래밍" 장의 "문자열에 시스템 데이터 복사" 섹션 참조).



1~9 범위의 날짜 형식을 입력할 때는 앞에 0을 입력해야 합니다(예: **time08**).

문자	입력
DD.MM.YYYY hh:mm:ss	%time00
D.MM.YYYY h:mm:ss	%time01
D.MM.YYYY h:mm	%time02
D.MM.YY h:mm	%time03
YYYY-MM-DD hh:mm:ss	%time04
YYYY-MM-DD hh:mm	%time05
YYYY-MM-DD h:mm	%time06
YY-MM-DD h:mm	%time07
DD.MM.YYYY	%time08
D.MM.YYYY	%time09
D.MM.YY	%time10
YYYY-MM-DD	%time11
YY-MM-DD	%time12
hh:mm:ss	%time13
h:mm:ss	%time14
h:mm	%time15

11.9 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)


사이클 실행

사이클 232는 정삭 여유량을 고려하면서 여러 번의 진입으로 평평한 표면을 평면 밀링할 때 사용됩니다. 다음과 같은 세 가지 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- **방법 Q389=0:** 미안더 가공(가공 중인 표면 외부로 스텝오버)
 - **방법 Q389=1:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 모서리에서 스텝오버
 - **방법 Q389=2:** 선별 가공(위치결정 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버)
- 1 TNC는 현재 위치에서 위치결정 로직 **1**을 사용하여 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작 위치에 배치합니다. 스핀들축의 현재 위치가 2차 안전 거리보다 큰 경우 컨트롤에서 공구를 먼저 가공 평면에 배치한 다음 스핀들축에 배치합니다. 그렇지 않은 경우에는 공구가 먼저 2차 안전 거리로 이동한 후에 가공 평면으로 이동합니다. 가공 평면의 시작점은 공구 경로 측면 안전 여유량만큼 공작물 모서리에서 오프셋됩니다.
 - 2 공구가 스핀들축에서 위치 측정 속도로 컨트롤에 의해 계산된 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다.

방법 Q389=0

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 정지 지점 **2**까지 전진합니다. 점은 표면 **외부**에 있습니다. 컨트롤은 프로그래밍된 시작점, 프로그래밍된 길이, 프로그래밍된 안전 거리로부터 측면 및 공구 반경까지의 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC가 예비 가공 속도로 다음 경로의 시작점까지 공구를 보정합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 시작점 **1** 방향으로 돌아옵니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴됩니다.

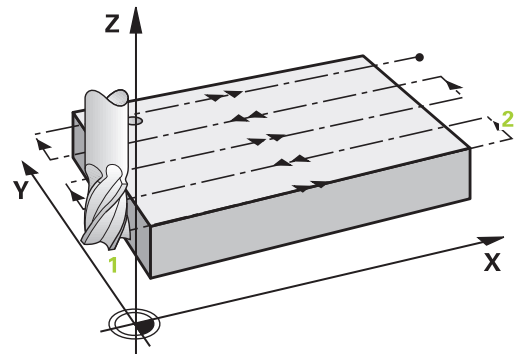


11.9 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)

방법 Q389=1

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 **2**까지 전진합니다. 끝점은 표면 **모서리에** 있습니다. TNC에서는 프로그래밍된 시작점, 프로그램 길이 및 공구 반경을 사용하여 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC가 예비 가공 속도로 다음 경로의 시작점까지 공구를 보정합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 시작점 **1** 방향으로 돌아옵니다. 다음 라인에 대한 동작은 공작물 테두리 내에서 수행됩니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴됩니다.

방법 Q389=2

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 정지 지점 **2**까지 전진합니다. 끝점은 표면 외부에 있습니다. 컨트롤은 프로그래밍된 시작점, 프로그래밍된 길이, 프로그래밍된 안전 거리로부터 측면 및 공구 반경까지의 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC에서 스피들축의 공구를 현재 절입 깊이 위의 안전 거리에 배치한 다음 예비 가공 속도로 다음 라인의 시작점으로 직접 이동합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 현재 절입 깊이로 돌아온 후에 다음 끝점 **2** 방향으로 이동합니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 다중 경로 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴됩니다.

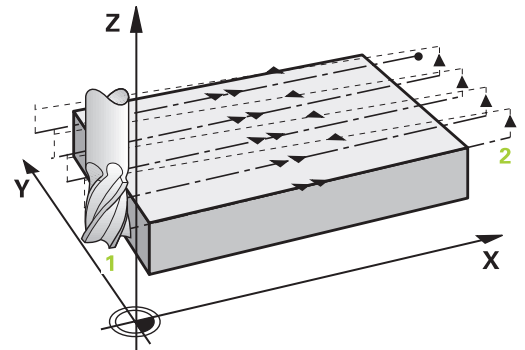

프로그래밍 시 주의 사항:



공작물 또는 픽스처와 충돌이 발생하지 않도록 Q204에 **2차 안전 거리**를 입력하십시오.


세 번째 축 Q227의 시작점과 세 번째 축 Q386의 끝점을 같은 값으로 입력하면 TNC에서 사이클을 실행하지 않습니다(깊이가 0으로 프로그래밍됨).

Q227을 Q386보다 크게 프로그래밍합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.

사이클 파라미터




- ▶ **가공 방법(0/1/2)** Q389: TNC가 표면을 가공하는 방법을 지정합니다.
0: 미안더 가공, 가공할 표면 외부에서 위치결정 이송 속도로 스텝오버
1: 미안더 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 밀링 이송 속도로 스텝오버
2: 선별 가공, 위치결정 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
- ▶ **1차축 시작점의 좌표** Q225(절대): 작업 평면의 기준축에서 가공할 표면의 시작점 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축 시작점의 좌표** Q226(절대): 작업면의 보조축에서 가공할 표면의 시작점 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3차축 시작점의 좌표** Q227(절대): 진입을 계산하는데 사용되는 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3차축의 끝점** Q386(절대): 표면을 평면 밀링할 스피indle축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면 길이** Q218(증분 값): 작업 평면의 기준축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **1차축 시작점의 좌표**를 참조하는 첫 번째 밀링 경로의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이** Q219(증분 값): 작업 평면의 보조축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **2차축 시작점의 좌표**를 참조하는 첫 번째 스텝오버의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 절입 깊이** Q202(증분): 공구가 매번 전진하는 최대 거리입니다. TNC에서는 공구축의 끝점과 시작점 사이의 차이로 실제 절입 깊이를 계산(정삭 여유량을 고려)하여 매번 동일한 절입 깊이가 사용되도록 합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **바닥면 여유량** Q369(증분): 마지막 진입에 사용된 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

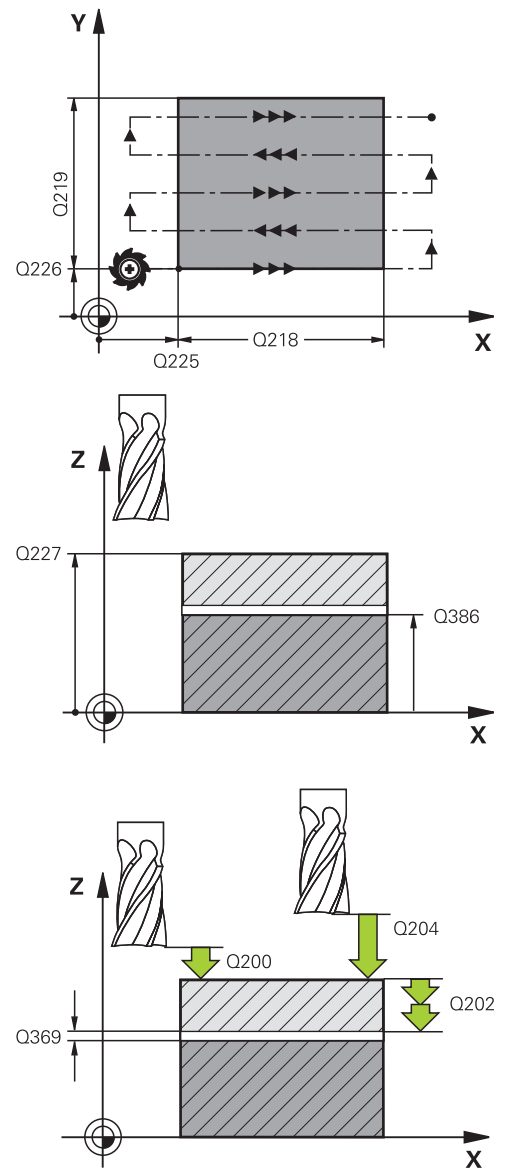

11.9 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)

- ▶ **경로의 최대 중첩 계수 Q370:** 최대 스텝오버 계수 k 입니다. TNC에서는 2번째 면 길이(Q219) 및 공구 반경에서 실제 스텝오버를 계산하여 가공 시 일정한 스텝오버가 사용되도록 합니다. 공구 테이블에 반경 R2를 입력한 경우 등과 같이 평면 밀링 커터를 사용할 때 잇날 반경을 사용하는 경우 TNC에서는 그에 따라 스텝오버를 줄입니다. 입력 범위: 0.1~1.9999
- ▶ **밀링 이송 속도 Q207:** 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **정삭 이송 속도 Q385:** 마지막 진입을 밀링하는 동안의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **예비 가공 속도 Q253:** 시작 위치에 접근할 때와 다음 경로로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 공구를 소재에 대해 가로 방향으로 이동(Q389=1)하는 경우 TNC에서는 공구를 밀링가공을 위한 가공속도 Q207로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FMAX, FAUTO**.
- ▶ **안전 거리 Q200(증분):** 공구 끝과 공구 축의 시작 위치 사이의 거리입니다. 가공 전략 Q389=2를 사용하여 밀링을 수행하는 경우 TNC에서는 현재 진입 깊이 위의 안전 거리에 있는 공구를 다음 경로의 시작점으로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **측면 안전 거리 Q357(증분):** 공구가 첫 번째 절입 깊이로 접근할 때의 측면 안전 거리이며 가공 방법 Q389=0 또는 Q389=2를 사용하는 경우 스텝오버가 수행되는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2차 안전 거리 Q204(증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **PREDEF**

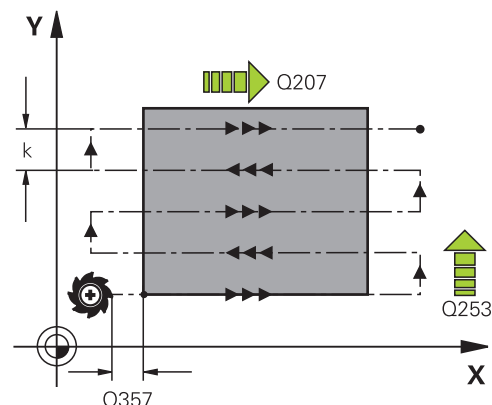

NC 블록

71 CYCL DEF 232 FACE MILLING

Q389=2	;전략
Q225=+10	;1차축 시작점의 좌표
Q226=+12	;2차축 시작점의 좌표
Q227=+2.5	;3차축 시작점의 좌표
Q386=-3	;3차축 끝점의 좌표
Q218=150	;1번째 면 길이
Q219=75	;2번째 면 길이
Q202=2	;최대 절입 깊이
Q369=0.5	;바닥면 여유량
Q370=1	;공구 경로의 최대 중첩
Q207=500	;밀링 이송 속도
Q385=800	;정삭 이송 속도
Q253=2000	;예비 가공
Q200=2	;안전 거리
Q357=2	;측면 안전 거리
Q200=2	;2차 안전 거리

11.10 부하 확인(사이클 239, DIN/ISO: G239, 소프트웨어 옵션 143)

사이클 실행

기계의 동적인 동작은 기계 테이블에 작용하는 서로 다른 공작물의 무게에 따라 다를 수 있습니다. 부하의 변화는 마찰력, 가속, 유지 토크 및 테이블축의 정지-미끄럼 마찰에 영향을 미칩니다. 옵션 143 LAC(부하 적응 제어) 및 사이클 239 부하 확인으로 컨트롤러에서 자동으로 부하 관성의 현재 질량 모멘트뿐만 아니라 현재 마찰력을 확인하고 적응하거나, 전진 이송 파라미터와 컨트롤러 파라미터를 재설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 주요 부하 변동에 대해 최적으로 대응할 수 있습니다. TNC는 축에 작용하는 무게를 확인하는 계량 절차를 수행합니다. 계량 절차에서 축은 지정된 거리를 이동합니다. 축 이동의 정확한 범위는 기계 공구 제작 업체에서 정의합니다. 계량 전에 축은 필요시 계량 절차 동안 충돌의 위험이 없는 위치로 이동됩니다. 이 안전 위치는 기계 공구 제작 업체에서 정의합니다.

파라미터 Q570 = 0

- 1 축의 물리적인 이동은 없습니다.
- 2 TNC는 LAC를 재설정합니다.
- 3 TNC는 전진 이송 파라미터를 활성화하며, 해당하는 경우 부하 조건에 상관없이 해당 축의 안전한 이동을 보장하는 컨트롤러 파라미터를 활성화합니다. 파라미터 설정(Q570=0)은 현재 부하와는 **별개**입니다.
- 4 이러한 파라미터는 설정 절차 동안이나 NC 프로그램의 완료 후에 유용할 수 있습니다.

파라미터 Q570 = 1

- 1 TNC는 하나 이상의 축을 이동하는 계량 절차를 수행합니다. 이동하게 되는 축은 기계의 설정과 축의 드라이브에 따라 다릅니다.
- 2 축 이동의 범위는 기계 공구 제작 업체에서 정의합니다.
- 3 TNC에서 결정되는 전진 이송 파라미터 및 컨트롤러 파라미터는 현재 부하에 **따라** 다릅니다.
- 4 TNC는 결정된 파라미터를 활성화합니다.



사이클: 특수 기능

11.10 부하 확인(사이클 239, DIN/ISO: G239, 소프트웨어 옵션 143)

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 239는 정의하는 즉시 적용됩니다.
미드 프로그램 시작 기능을 사용하고 TNC가 블록 스캔에서 사이클 239를 생략하는 경우 TNC는 이 사이클을 무시합니다. 계량 절차는 수행되지 않습니다.



이 사이클을 위한 기계는 기계 공구 제작 업체에서 준비해야 합니다.
사이클 239는 옵션 143 LAC(부하 적응 제어)와만 사용할 수 있습니다.



이 사이클은 하나 이상의 축에서 대규모의 동작으로 이어질 수 있습니다.
TNC가 급속 이송으로 축을 이동합니다.
부하를 올바르게 확인하려면 이송 속도 분압기 및 급속 이송 재지정을 최소한 50%로 설정하십시오.
사이클을 시작하기 전에 TNC를 안전한 위치로 이동할 수도 있습니다. 이 위치는 기계 공구 제작 업체에서 정의합니다.
이 사이클을 사용하기 전에 사이클 239에서 수행되는 이동의 형식 및 범위에 관한 자세한 사항은 기계 공구 제작 업체에 문의하십시오.

부하 확인(사이클 239, DIN/ISO: G239, 소프트웨어 옵션 143) 11.10


사이클 파라미터



- ▶ **부하 확인 Q570:** TNC가 LAC(부하 적응 제어) 계량 절차를 수행하거나 최종 결정된 부하 의존형 전진 이송 및 컨트롤러 파라미터의 재설정을 수행할지 여부를 정의합니다.

0: LAC 재설정 - TNC에서 최종 설정된 값이 재설정됩니다. TNC가 부하 독립적 전진 이송 및 컨트롤러 파라미터를 사용합니다.

1: 계량 절차 수행 - TNC가 현재 부하에 대한 전진 이송 및 컨트롤러 파라미터를 결정하기 위해 축을 이동합니다. 결정된 값은 즉시 활성화됩니다.

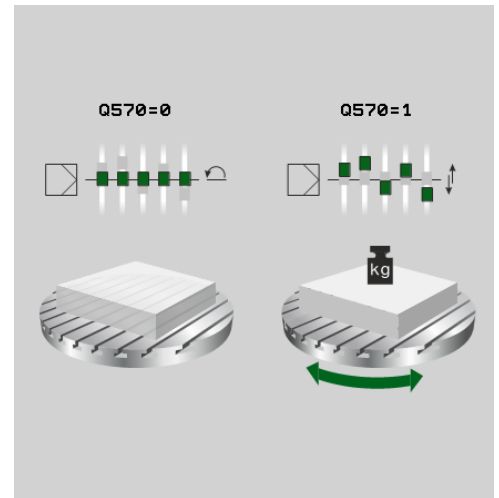

NC 블록

62 CYCL DEF 239 부하 확인

Q570=+0 ;부하 확인

11.11 프로그래밍 예

예: 보간 회전 사이클 291


사이클 291 커플링 회전 보간은 다음 프로그램에서 사용 됩니다. 이 프로그래밍의 예에서는 축 리세스와 방사 리세스의 가공을 보여 줍니다.

프로그램 순서

- toolturn.trn에 정의된 회전 공구: 공구 No 10: TO:1, ORI: 0, 유형: 황삭, 축 리세스용 공구
- toolturn.trn에 정의된 회전 공구: 공구 No 11: TO:8, ORI: 0, 유형: 황삭, 반경방향 리세스용 공구

프로그램 순서

- 공구 호출: 축 리세스용 공구
- 보간 회전 시작: 사이클 291의 설명 및 호출; Q560=1
- 보간 회전 종료: 사이클 291의 설명 및 호출; Q560=0
- 공구 호출: 방사 리세스용 리세싱 공구
- 보간 회전 시작: 사이클 291의 설명 및 호출; Q560=1
- 보간 회전 종료: 사이클 291의 설명 및 호출; Q560=0

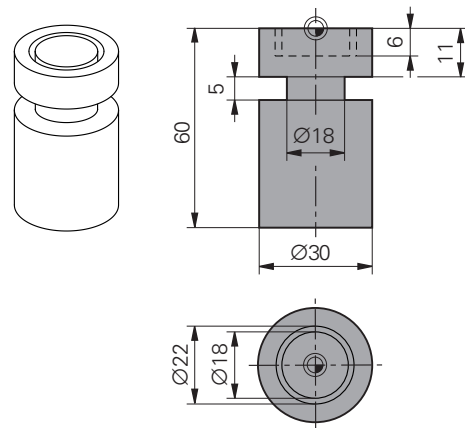

파라미터 Q561을 변환함으로써 회전 공구는 시뮬레이션 그래픽에서 밀링 공구로 표시됩니다.

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM CYLINDER Z R15 L60	공작물 영역 정의: 원통
2 TOOL CALL 10	공구 호출: 축 리세스용 공구
3 CC X+0 Y+0	
4 LP PR+30 PA+0 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 291 COUPLG. TURNG. INTERP.	보간 회전 활성화
Q560=+1	;스핀들 커플링
Q336=+0	;스핀들 각도
Q216=+0	;1차 축의 중심값
Q217=+0	;2차 축의 중심값
Q561=+1	;회전 공구 변환
6 CYCL CALL	사이클 호출
7 LP PR+9 PA+0 RR FMAX	작업면에 공구를 위치결정
8 L Z+10 FMAX	
9 L Z+0.2 F2000	스핀들 축에 공구를 위치결정
10 LBL 1	정면 리세싱, 진입: 0.2mm, 깊이: 6mm
11 CP IPA+360 IZ-0.2 DR+ F10000	
12 CALL LBL 1 REP 30	
13 LBL 2	리세스에서 후퇴, 단계: 0.4mm
14 CP IPA+360 IZ+0.4 DR+	
15 CALL LBL 2 REP15	
16 L Z+200 R0 FMAX	안전 높이로 후퇴, 반경 보정 비활성화

프로그래밍 예 11.11

17 CYCL DEF 291 COUPLG. TURNG. INTERP.	보간 회전 종료
Q560=+0 ;스핀들 커플링	
Q336=+0 ;스핀들 각도	
Q216=+0 ;1차 축의 중심값	
Q217=+0 ;2차 축의 중심값	
Q561=+0 ;회전 공구 변환	
18 CYCL CALL	사이클 호출
19 TOOL CALL 11	공구 호출: 반경방향 리세스용 공구
20 CC X+0 Y+0	
21 LP PR+25 PA+0 R0 FMAX	공구 후퇴
22 CYCL DEF 291 COUPLG. TURNG. INTERP.	보간 회전 활성화
Q560=+1 ;스핀들 커플링	
Q336=+0 ;스핀들 각도	
Q216=+0 ;1차 축의 중심값	
Q217=+0 ;2차 축의 중심값	
Q561=+1 ;회전 공구 변환	
23 CYCL CALL	사이클 호출
24 LP PR+15.2 PA+0 RR FMAX	작업면에 공구를 위치결정
25 L Z+10 FMAX	
26 L Z-11 F7000	스핀들 축에 공구를 위치결정
27 LBL 3	측면 리세싱, 진입: 0.2mm, 깊이: 6mm
28 CC X+0.1 Y+0	
29 CP IPA+180 DR+ F10000	
30 CC X-0.1 Y+0	
31 CP IPA+180 DR+	
32 CALL LBL 3 REP15	
33 LBL 4	리세스에서 후퇴, 단계: 0.4mm
34 CC X-0.2 Y+0	
35 CP IPA+180 DR+	
36 CC X+0.2 Y+0	
37 CP IPA+180 DR+	
38 CALL LBL 4 REP8	
39 LP PR+50 FMAX	
40 L Z+200 R0 FMAX	안전 높이로 후퇴, 반경 보정 비활성화
41 CYCL DEF 291 COUPLG. TURNG. INTERP.	보간 회전 종료
Q560=+0 ;스핀들 커플링	
Q336=+0 ;스핀들 각도	
Q216=+0 ;1차 축의 중심값	
Q217=+0 ;2차 축의 중심값	
Q561=+0 ;회전 공구 변환	
42 CYCL CALL	사이클 호출
43 TOOL CALL 11	파라미터 Q561의 변환을 재지정하기 위한 반복된 공구 호출

44 M30


45 END PGM 1 MM

예: 보간 회전 사이클 292

사이클 292 윤곽 회전 보간은 다음 프로그램에서 사용됩니다. 이 프로그래밍의 예에서는 밀링 스피들 회전과 외부 윤곽의 가공을 보여 줍니다.

프로그램 순서

- 공구 호출: 밀링 커터 D20
- 사이클 32 허용 공차
- 사이클 14의 윤곽에 대한 참조
- 사이클 292 윤곽 회전 보간

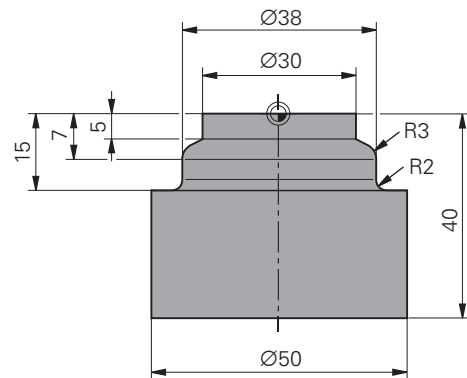

0 BEGIN PGM 2 MM

1 BLK FORM CYLINDER Z R25 L40

공작물 영역 정의: 원통

2 TOOL CALL "D20" Z S111

공구 호출: 엔드밀 D20

3 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE

사이클 32를 사용하여 허용 공차를 정의

4 CYCL DEF 32.1 T0.05

5 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1

6 CYCL DEF 14.0 CONTOUR

사이클 14를 사용하여 LBL1에서 윤곽을 참조

7 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1

8 CYCL DEF 292 CONTOUR. TURNG. INTRP.

사이클 292 정의

Q560=+1 ;스핀들 커플링

Q336=+0 ;스핀들 각도

Q546=+3 ;공구 방향 변경

Q529=+0 ;가공 작업

Q221=+0 ;표면 오버사이즈

Q441=+1 ;진입

Q449=+15000 ;이송 속도

Q491=+15 ;윤곽 시작 반경

Q357=+2 ;측면 안전 거리

Q445=+50 ;안전 높이

9 L Z+50 R0 FMAX M3

공구축에서 사전 위치결정(스핀들 설정)

10 L X+0 Y+0 R0 FMAX M99

작업면에서 회전 중심에 사전 위치결정, 사이클 호출

11 LBL 1

LBL1은 윤곽을 포함

12 L Z+2 X+15

13 L Z-5

14 L Z-7 X+19

15 RND R3

16 L Z-15

프로그래밍 예 11.11

17 RND R2	
18 L X+27	
19 LBL 0	
20 M30	프로그램 종료
21 END PGM 2 MM	

12

사이클: 회전

사이클: 회전

12.1 회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50)

 
12.1 회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50)

개요

회전 사이클 정의:



- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.







- ▶ 사이클 그룹 **TURNING** 메뉴 선택
- ▶ 사이클 그룹(예: 세로 회전 사이클) 선택
- ▶ 사이클(예: 솔더 회전, 세로) 선택







TNC는 회전 작업에 대한 다음 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클 그룹	사이클	페이지
	특수 사이클		
		ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM(사이클 800, DIN/ISO: G800)	320
		RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 801, DIN/ISO: G801)	324
		기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)	417
		불평형 확인(사이클 892, DIN/ISO: G892)	422
	세로 회전 사이클		325
		TURN SHOULDER LONGITUDINAL (사이클 811, DIN/ISO: G811)	326
		TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED (사이클 812, DIN/ISO: G812)	329
		TURN, LONGITUDINAL PLUNGE (사이클 813, DIN/ISO: G813)	333
		TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED (사이클 814, DIN/ISO: G814)	336
		TURN CONTOUR LONGITUDINAL (사이클 810, DIN/ISO: G810)	340
		TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815)	344

    회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50) 12.1

소프트 키	사이클 그룹	사이클	페이지
	가로 회전 사이클		325
		TURN SHOULDER FACE (사이클 821, DIN/ISO: G821)	348
		TURN SHOULDER FACE EXTENDED (사이클 822, DIN/ISO: G822)	351
		TURN, TRANSVERSE PLUNGE (사이클 823, DIN/ISO: G823)	355
		TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED (사이클 824, DIN/ISO: G824)	358
		TURN CONTOUR FACE (사이클 820, DIN/ISO: G820)	362
		TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815)	344
	리세싱 사이클		
		SIMPLE RADIAL RECESSING (사이클 841, DIN/ISO: G841)	366
		RADIAL RECESSING EXTENDED(사이클 842, DIN/ISO: G842)	369
		RECESSING CONTOUR RADIAL(사이클 840, DIN/ISO: G840)	373
		SIMPLE AXIAL RECESSING (사이클 851, DIN/ISO: G851)	377
		AXIAL RECESSING EXTENDED(사이클 852, DIN/ISO: G852)	380
		AXIAL RECESSING(사이클 850, DIN/ISO: G850)	384

      12.1 회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50)

소프트 키	사이클 그룹	사이클	페이지
	리세싱 사이클		
		RADIAL RECESSING (사이클 861, DIN/ISO: G861)	388
		RADIAL RECESSING EXTENDED(사이클 862, DIN/ISO: G862)	391
		RECESSING CONTOUR RADIAL(사이클 860, DIN/ISO: G860)	395
		AXIAL RECESSING (사이클 871, DIN/ISO: G871)	399
		AXIAL RECESSING EXTENDED(사이클 872, DIN/ISO: G872)	401
		AXIAL RECESSING(사이클 870, DIN/ISO: G870)	404
	나사가공 회전 사이클		
		THREAD LONGITUDINAL (사이클 831, DIN/ISO: G831)	407
		THREAD EXTENDED (사이클 832, DIN/ISO: G832)	410
		CONTOUR-PARALLEL THREAD (사이클 830, DIN/ISO: G830)	413

회전 사이클 사용



회전 사이클은 회전 모드 **FUNCTION MODE TURN**에서만 사용할 수 있습니다.

회전 사이클에서 TNC는 정의된 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리(**TO, RS, P-ANGLE, T-ANGLE**)를 고려합니다. 활성 공구에서 윤곽의 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.

회전 사이클을 내부 가공과 외부 가공에 모두 사용할 수 있습니다. 특정 사이클에 따라 다르지만, TNC는 사이클 호출 시 시작 위치 또는 공구 위치를 통해 가공 위치(내부/외부 가공)를 감지합니다. 일부의 경우 사이클에 가공 위치를 직접 입력할 수도 있습니다. 가공 위치를 수정한 후에는 공구 위치 및 회전 방향을 확인하십시오.

사이클 이전에 **M136**을 프로그래밍하는 경우 TNC는 이송 속도 값을 mm/rev. 단위로 해석하며, **M136**이 사용되지 않은 경우에는 mm/min 단위로 해석합니다.

기울어진 가공 중에 회전 사이클이 실행되는 경우(**M144**) 공구와 윤곽 간의 각도가 변경됩니다. TNC는 자동으로 이러한 수정 사항을 고려하여 윤곽 손상을 방지하도록 기울어진 상태의 가공을 모니터링합니다.

일부 사이클은 사용자가 서브프로그램에서 작성한 윤곽을 가공합니다. 사용자는 일반 언어로 된 경로 기능 또는 FK 기능을 사용하여 이러한 윤곽을 프로그래밍합니다. 사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

CYCL CALL 또는 **M99**를 사용하여 회전 사이클 880과 사이클 81x - 87x를 호출해야 합니다. 사이클을 호출하기 전에 다음을 프로그래밍합니다.

- 회전 모드 **FUNCTION MODE TURN**
- 공구 호출 **TOOL CALL**
- 회전 스피ن들의 회전 방향(예: **M303**)
- 속도/절삭 속도 **FUNCTION TURNDATA SPIN** 선택
- 이송 속도 회전당 밀리미터(mm/rev.) 단위를 사용하는 경우 **M136**
- 적절한 시작점에 공구 위치결정(예: **L X+130 Y+0 R0 FMAX**)
- 좌표계 적용 및 공구 정렬 **CYCL DEF 800 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM**

12.1 회전 사이클 (소프트웨어 옵션 50)

영역 품 업데이트(FUNCTION TURNDATA)

회전 작업 중에 공작물을 여러 공구로 가공해야 하는 경우가 있습니다. 종종 윤곽 요소를 완전히 정삭할 수 없는데, 이는 공구 품이 정삭을 허용하지 않기 때문입니다(예: 뒷면 절삭). 이 경우 단일 하위 영역은 다른 공구로 재작업해야 합니다. TNC는 영역 품 업데이트로 이미 가공된 영역을 감지하고 현재 특정 가공 모습으로 모든 접근 및 후진 경로를 조정합니다. 가공 경로가 더 짧으면 가공 시간을 줄이도록 허공에서의 이동은 피합니다.

영역 품 업데이트를 활성화하려면 **TURNDATA BLANK** 기능을 프로그래밍하고 공작물 영역 사양으로 프로그램이나 서브프로그램에 연결합니다. **TURNDATA BLANK**에 정의된 공작물 영역은 영역 품 업데이트로 가공할 영역을 결정합니다. **TURNDATA BLANK OFF**는 영역 품 업데이트를 비활성화합니다.




TNC는 영역 품 업데이트로 가공 영역과 접근 이동을 최적화합니다. TNC는 접근 및 후진 경로를 위해 트래킹된 특정 공작물 영역을 고려합니다. 정삭된 파트가 공작물 영역으로 확장되면 이로 인해 공작물과 공구가 파손될 수도 있습니다.



영역 품 업데이트는 회전 모드 (**FUNCTION MODE TURN**)의 사이클 가공에서만 가능합니다.

영역 품 업데이트의 경우 공작물 영역으로 폐쇄형 윤곽(시작 위치 = 끝 위치)을 정의해야 합니다. 공작물 영역은 회전 대칭 바디의 횡단면에 대응합니다.

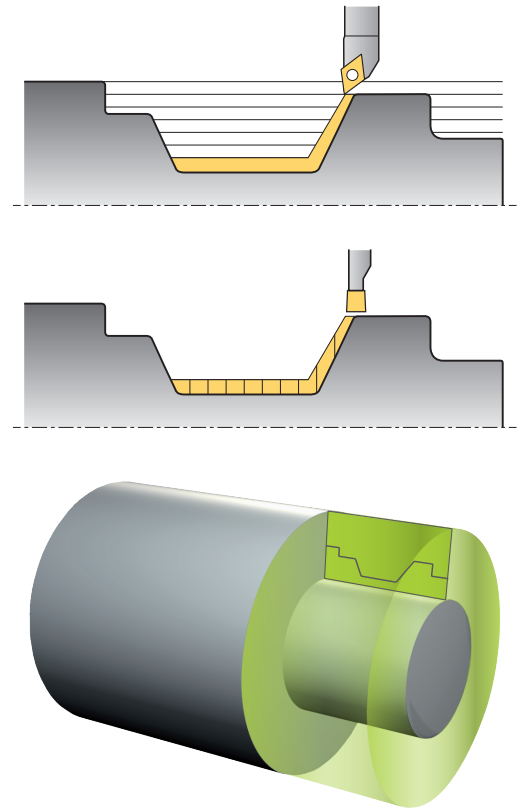

TNC에는 영역을 정의하는 다양한 옵션이 있습니다.

소프트 키

공작물 영역 정의

BLANK OFF	영역 품 업데이트 비활성화 TURNDATA BLANK OFF : 입력 없음
BLANK <FILE>	프로그램에서 공작물 영역 정의: 파일 이름 입력
BLANK <FILE>=OS	프로그램에서 공작물 영역 정의: 프로그램 이름 과 함께 문자열 파라미터 입력
BLANK LBL NR	서브프로그램에서 공작물 영역 정의: 서브프로그램 번호 입력
BLANK LBL NAME	서브프로그램에서 공작물 영역 정의: 서브프로그램 이름 입력
BLANK LBL OS	서브프로그램에서 공작물 영역 정의: 서브프로그램 이름과 함께 문자열 파라미터 입력

영역 품 업데이트를 활성화하고 공작물 영역 정의:

- SPEC
FCT

 ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시
- 프로그램
기능
조정

 ▶ **TURNING PROGRAM FUNCTIONS** 메뉴 선택
- FUNCTION
TURNDATA

 ▶ **BASIC FUNCTIONS** 선택
- TURNDATA
BLANK

 ▶ 영역 품 업데이트에 대한 기능 선택

NC 구문

11 FUNCTION TURNDATABLANK LBL 20

12.2 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 800, DIN/ISO: G800)

12.2 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 800, DIN/ISO: G800)

응용 분야



이 기능은 기계 제작 업체가 TNC에 맞게 조정해야 합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

회전 작동으로 수행하려면 회전 스피들과 관련하여 공구를 적절하게 배치해야 합니다. 사이클 **800 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM**을 사용할 수 있습니다.

언더컷으로 윤곽을 가공하는 등의 회전 작동에서는 공구와 회전 스피들 사이의 입사각이 중요합니다. 사이클 800은 경사 가공 작업용 좌표계를 정렬하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다.


- 경사 가공 작업에 대하여 톨링 축을 이미 배치한 경우 사이클 800을 사용하여 톨링 축의 위치에 관한 좌표계를 정렬할 수 있습니다 (**Q530=0**).
- 사이클 800은 입사각 Q531을 사용하여 필요한 톨링 축 각도를 계산합니다. **INCLINED MACHINING Q530** 파라미터에서 선택된 방법에 따라 TNC는 보상 이동을 사용(**Q530=1**) 또는 사용하지 않는(**Q530=2**) 톨링 축을 배치합니다.
- 사이클 800은 입사각 **Q531**을 사용하여 필요한 톨링 축 각도를 계산하지만 톨링 축 위치결정(**Q530=3**)을 위해 어떠한 이동 동작도 수행하지 않습니다. 사이클 후 Q120(A축), Q121(B축) 및 Q122(C축)의 값을 구하기 위해 톨링 축을 배치해야 합니다.



톨링 축의 위치를 변경하는 경우 사이클 800을 다시 실행하여 좌표계를 정렬해야 합니다.

밀링 스피들 축 및 회전 스피들 축이 서로 평행하게 정렬된 경우 **세차 각도 Q497**을 사용하여 스피들 축(Z축)을 기준으로 회전하는 좌표계를 원하는 대로 정의할 수 있습니다. 이 정의 과정은 공간 제약으로 인해 공구를 특정 위치에 배치해야 하는 경우 또는 기계 프로세스에 대한 관찰 능력을 향상시키고자 할 경우 필요합니다. 회전 스피들 축이 밀링 스피들과 평행하지 않게 정렬된 경우에는 가공 시 두 가지 세차 각도만 사용할 수 있습니다. TNC는 입력값 **Q497**에 가장 근사치인 각도를 선택합니다.

사이클 800은 절삭 가장자리가 회전 윤곽에 대하여 정렬되도록 밀링 스피들을 배치합니다. 대칭 공구(**REVERSE TOOL Q498**)를 사용하여 밀링 스피들의 위치를 180° 이동시킬 수 있습니다. 이런 방법으로 내부 가공과 외부 가공에 모두 공구를 사용할 수 있습니다. **L Y+0 R0 FMAX**와 같이 위치결정 블록을 사용하여 절삭 가장자리를 회전 스피들의 중앙에 배치합니다.

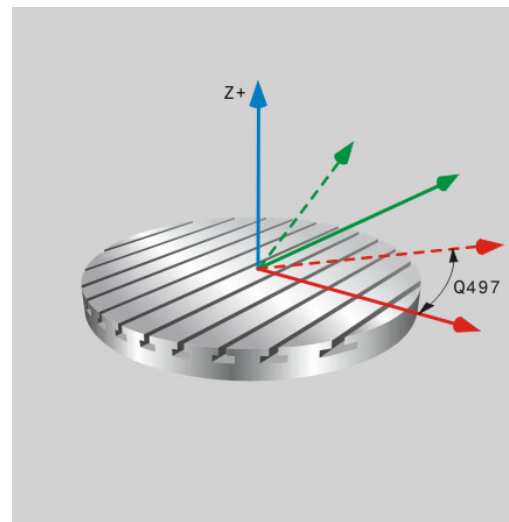

ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM 12.2 (사이클 800, DIN/ISO: G800)

편심 회전

회전축이 회전 스피들 축에 대하여 정렬되도록 공작물을 고정시킬 수 없는 경우가 있습니다(예를 들어, 대형 또는 비대칭형 회전 공작물이 사용되는 경우). 이러한 경우 사이클 800의 **Q535** 편심 회전 기능을 사용하여 회전 작업을 수행할 수도 있습니다.

편심 회전 시 하나 이상의 선형 축이 회전 스피들에 맞물립니다. TNC는 체결된 선형 축의 원형 보정 이동을 통해 편심률을 보상합니다.



이 기능은 기계 공구 제작 업체에서 활성화 및 조정해야 합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

고속 회전 속도 및 대규모 편심률 조건에서 선형 축들이 동시에 작동하도록 하려면 이송 속도가 높아야 합니다. 이송 속도가 일정하게 유지되지 않으면, 윤곽이 손상됩니다. 따라서 최대 축 속도 또는 최대 가속의 80%를 초과하는 경우 TNC에서 오류 메시지가 출력됩니다. 이러한 경우에는 회전 속도를 줄여야 합니다.



회전 스피들이 회전하는 중에는 축을 체결 또는 분리하지 마십시오. TNC는 커플링 및 분리 시 보정 이동을 수행합니다. 충돌에 주의하십시오.



실제 가공 작업 전 시험 절삭을 수행하여 필요한 속도에 이르렀는지 확인합니다.
보정 후 얻어진 선형 축 위치는 TNC의 실제 값 위치 디스플레이에만 표시됩니다.



공작물이 회전하면서 발생하는 원심력은 불평형에 따라 진동(공명)을 유발할 수 있습니다. 이 진동이 가공 프로세스에 악영향을 미치고 공구 수명을 단축시킵니다. 원심력이 클 경우 기계가 손상되거나 공작물이 픽스처에서 빠질 수도 있습니다.

충돌 위험!

편심 회전 중에는 충돌 모니터링(DCM)을 실행할 수 없습니다. 편심 회전 중 해당 경고가 TNC에 표시됩니다.

12.2 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 800, DIN/ISO: G800)

적용

사이클 800 ADAPT ROTARY COORDINATE SYSTEM을 사용하여 TNC는 공작물 좌표계를 정렬하고 이에 따라 공구의 방향을 조정합니다. 사이클 800은 사이클 801에 의해 리셋될 때까지 또는 사이클 800이 재정의될 때까지 유효합니다. 사이클 800의 일부 사이클 기능은 다른 계수를 사용하여 리셋됩니다.

- 공구 데이터 대칭(Q498 **REVERSE TOOL**)은 **공구 호출**을 통해 리셋됩니다.
- **편심 회전** Q535 기능은 프로그램 종료 시 또는 프로그램 취소 시 리셋됩니다(내부 정지).

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 800 로타리 좌표계 조정은 기계에 따라 다릅니다. 기계 설명서를 참조하십시오.
소프트웨어 옵션 50을 활성화해야 합니다.



 
공구를 올바른 위치에 클램핑하고 측정해야 합니다. 회전 공구가 선택되어 있을 때만 공구 데이터를 대칭(Q498 **REVERSE TOOL**)시킬 수 있습니다.

가공 전에 공구의 방향을 확인하십시오.

사이클 800에서는 편심 회전 중 최고 스핀들 속도를 제한합니다. 따라서 사이클 800을 재설정하기 위해 사이클 801을 프로그래밍하고 FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX로 속도 한계를 재설정합니다.

설정 1을 사용하는 경우: 이동, 2: 회전 및 3: 유지 파라미터 **Q530 경사 가공**에서 TNC는 **M144** 기능을 활성화합니다(사용 설명서의 경사 회전 참조).

사이클 파라미터



- ▶ **PRECESSION ANGLE** Q497: TNC가 공구를 정렬하는 각도입니다. 입력 범위는 0~359.9999입니다.
- ▶ **REVERSE TOOL** Q498: 내부/외부 가공을 위해 공구를 좌우 대칭합니다. 입력 범위는 0 ~ 1입니다.
- ▶ **경사 가공** Q530: 경사 가공을 위한 틸팅 축의 위치를 결정합니다:
 - 0: 틸팅 축의 위치는 변경되지 않고 그대로 유지됩니다(축의 위치는 이전에 결정되어 있어야 합니다).
 - 1: 틸팅 축의 위치를 자동으로 결정하고, 그렇게 함으로써 공구 팁의 방향을 정합니다(MOVE). 공구와 공작물 사이의 상대적인 위치는 변경되지 않습니다. TNC는 선형축에서 보정 이동을 수행합니다.
 - 2: 공구 팁의 방향을 정하지 않고 틸팅 축의 위치를 자동으로 결정합니다(TURN).
 - 3: 틸팅 축의 위치를 결정하지 않습니다. 후속 및 별도의 위치결정 블록에서 틸팅 축의 위치를 결정합니다(STAY). TNC는 Q120(A축), Q121(B축) 및 Q122(C축) 파라미터에 위치 값을 저장합니다.
- ▶ **입사각** Q531: 공구 정렬을 위한 입사각입니다. 입력 범위: -180° ~ +180°
- ▶ **포지셔닝 이송 속도** Q532: 자동 위치결정 중의 틸팅 축 이송 속도입니다. 입력 범위: 0.001 ~ 99999.999
- ▶ **선회 방향** Q533: 경사의 대체 가능성을 선택합니다. 사용자가 정의한 입사각은 기계에 있는 틸팅 축의 적절한 위치를 계산하기 위해 TNC에서 사용됩니다. 일반적으로 두 가지 솔루션이 제공됩니다. 파라미터 Q533을 사용하여 TNC가 적용해야 하는 솔루션 옵션을 구성합니다.
 - 0: 가장 짧은 옵션 선택
 - 1: 음의 방향의 옵션 선택
 - +1: 양의 방향의 옵션 선택
 - 2: -90°에서 -180° 범위에서의 음의 방향의 옵션 선택
 - +2: +90°에서 +180° 범위에서의 양의 방향의 옵션 선택
- ▶ **편심 회전** Q535: 편심 회전 작업을 위해 축을 커플링합니다.
 - 0: 축 커플링을 비활성화합니다.
 - 1: 축 커플링을 활성화합니다. 회전 중심은 활성 프리셋에 있습니다.
 - 2: 축 커플링을 활성화합니다. 회전 중심은 활성 데이터에 있습니다.
 - 3: 축 커플링을 변경하지 않습니다.
- ▶ **정지 없는 편심 회전** Q536: 축이 연결되기 전에 프로그램 실행을 중단합니다.
 - 0: 축이 다시 연결되기 전에 정지합니다. 정지 상태에서 TNC에서는 개별 축의 편심량 및 최대 편향이 표시되는 창이 열립니다. 그러면 NC 시작 키를 눌러 가공을 계속하거나 **취소** 소프트 키를 눌러 가공을 취소합니다.
 - 1: 축이 사전에 정지하지 않고 연결됩니다.

사이클: 회전

12.3 RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 801, DIN/ISO: G801)

12.3 RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM (사이클 801, DIN/ISO: G801)

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 801 로타리 좌표계 재설정은 기계에 따라 다릅니다. 기계 설명서를 참조하십시오.



사이클 801 로타리 좌표계 재설정을 사용하여 사이클 800 로타리 좌표계 조정으로 수행한 설정을 재설정할 수 있습니다.

사이클 800에서는 편심 회전 중 최고 스핀들 속도를 제한합니다. 따라서 사이클 800을 재설정하기 위해 사이클 801을 프로그래밍하고 FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX로 속도 한계를 재설정합니다.

적용

사이클 801은 사이클 800으로 프로그래밍한 다음의 설정을 재설정합니다.

- 세차운동 각도 Q497
- 공구 반전 Q498

편심 회전 기능을 사이클 800으로 실행한 경우 사이클은 최고 스핀들 속도를 제한합니다. 이것을 재설정하려면 사이클 801에 추가하여 FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX를 프로그래밍합니다.



사이클 801은 공구 방향을 시작 위치로 돌리지는 않습니다. 공구 방향이 사이클 800으로 지정된 경우 재설정 이후에도 이 위치를 유지합니다.

사이클 파라미터



- ▶ 사이클 801에는 사이클 파라미터가 없습니다. "END" 키로 사이클 입력을 끝내십시오.

12.4 회전 사이클에 대한 기본 사항


공구에 대한 사전 위치결정은 사이클 작업 공간에 결정적인 영향을 미치며 이에 따라 가공 시간에 영향을 줍니다. 황삭 중에 사이클 시작점은 사이클 호출 시 공구 위치와 일치합니다. 가공할 영역을 계산할 때 TNC는 사이클에 정의된 시작점과 끝점 또는 사이클에 정의된 윤곽을 고려합니다. 시작점이 가공할 영역 안에 있는 경우 TNC는 사전에 일부 사이클의 공구를 안전 거리로 위치결정합니다.

81x 사이클에서 회전 방향은 로타리축에 대해 세로이고, 82x 사이클에서 회전 방향은 로타리축에 대해 가로입니다. 815 사이클에서 동작은 윤곽에 대해 평행합니다.

내부 가공 및 외부 가공에 사이클을 사용할 수 있습니다. TNC는 이를 위한 정보를 공구 위치 또는 사이클 정의에서 가져옵니다(참조 "회전 사이클 사용", 페이지 317).

윤곽이 자유롭게 정의된 사이클(810, 820 및 815 사이클)에서는 윤곽의 프로그래밍 방향에 따라 가공 방향이 결정됩니다.

회전 사이클에서 황삭, 정삭 또는 완전 가공 등의 가공 방법을 지정할 수 있습니다.

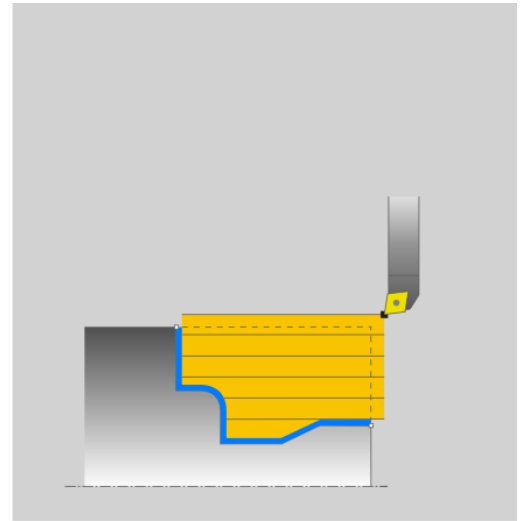

주의: 공작물과 공구에 대한 위험!

회전 사이클은 정삭 중에 공구 위치를 시작 지점으로 자동 결정합니다. 이러한 접근 방법은 사이클 호출 시의 공구 위치에 의해 영향을 받습니다. 사이클 호출 당시의 공구 위치가 엔벨로프 윤곽 내부인지 아니면 외부인지가 결정적인 요인입니다. 엔벨로프 윤곽은 프로그래밍된 윤곽으로, 안전 거리에 따라 확장됩니다.

공구가 엔벨로프 윤곽 내에 있는 경우 사이클은 정의된 이송 속도로 공구를 시작 위치에 바로 배치합니다. 이로 인해 윤곽이 손상될 수 있습니다. 윤곽이 손상되지 않게 하려면 시작 지점과의 거리를 충분히 확보하여 공구 위치를 결정합니다.

공구가 엔벨로프 윤곽 밖에 있으면 급송 이송으로, 공구가 엔벨로프 윤곽 내부에 있으면 프로그래밍된 이송 속도로 엔벨로프 윤곽 위치결정이 수행됩니다.

12.5 TURN SHOULDER LONGITUDINAL (사이클 811, DIN/ISO: G811)


12.5 TURN SHOULDER LONGITUDINAL (사이클 811, DIN/ISO: G811)

응용

이 사이클을 사용하여 직각 숄더의 세로 회전을 수행할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 사이클 호출 시 공구가 가공할 윤곽 외부에 있는 경우 사이클이 외부 가공을 실행합니다. 공구가 가공할 윤곽 내부에 있는 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

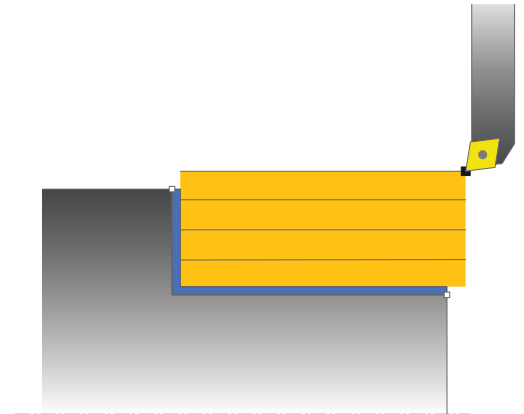

황삭 사이클 실행

이 사이클은 공구 위치부터 사이클에 정의된 끝점까지의 영역을 처리합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN SHOULDER LONGITUDINAL 12.5 (사이클 811, DIN/ISO: G811)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 Z 좌표에서 안전 거리 **Q460**만큼 공구를 이송합니다. 급속 이송으로 이동이 수행됩니다.
- 2 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다.
- 3 TNC가 정삭된 파트 윤곽을 정의된 이송 속도 Q505로 정삭합니다.
- 4 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).
회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

12.5 TURN SHOULDER LONGITUDINAL (사이클 811, DIN/ISO: G811)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활 Q506:**
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

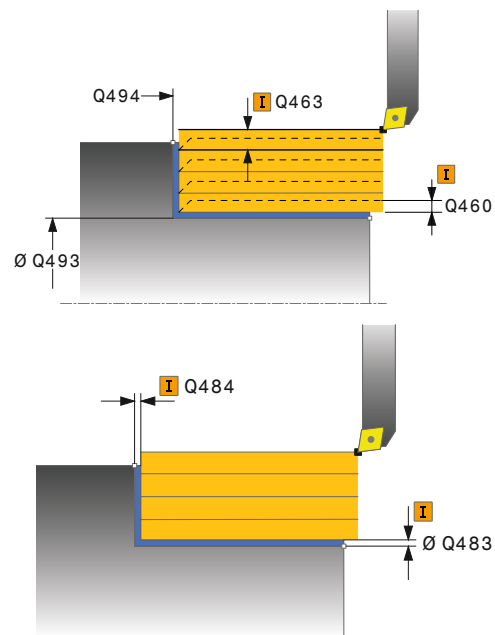

NC 블록

11 CYCL DEF 811 TURN SHOULDER LONG.

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-55 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED 12.6 (사이클 812, DIN/ISO: G812)

12.6 TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED (사이클 812, DIN/ISO: G812)


응용

이 사이클을 사용하여 숄더의 세로 회전을 수행할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 평면 및 원주 표면의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 실행합니다.

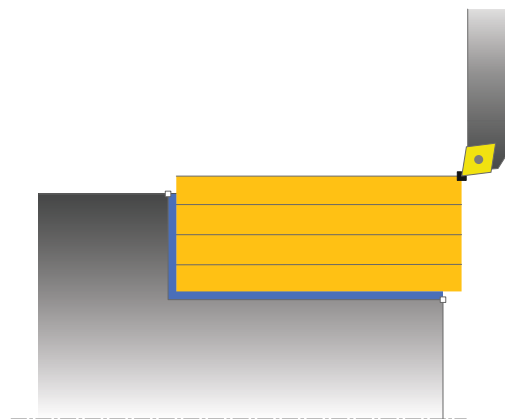

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점이 가공할 영역 내부에 있는 경우 TNC는 X 좌표에 공구를 위치결정하고 Z 좌표에 안전 거리를 지정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.6 TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED (사이클 812, DIN/ISO: G812)

정삭 사이클 실행

시작점이 가공할 영역 안에 있는 경우 TNC는 사전에 공구를 Z 좌표의 안전 거리로 위치결정합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 Q505로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.


회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED 12.6 (사이클 812, DIN/ISO: G812)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **원주 표면 각도 Q495:** 원주 표면과 로타리축 사이의 각도입니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **평면 각도 Q496:** 평면과 로타리축 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999

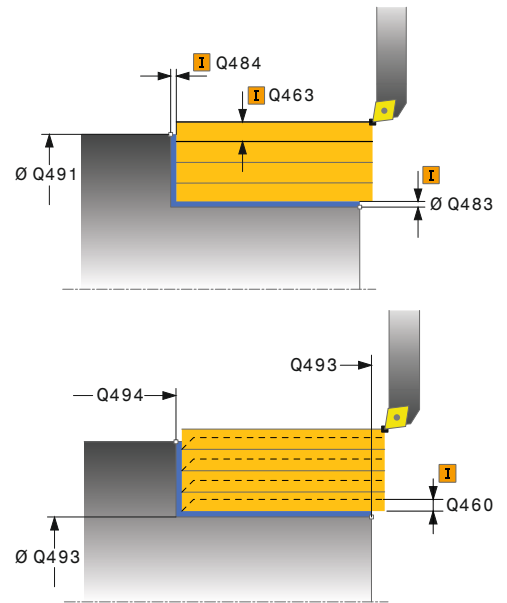

NC 블록

11 CYCL DEF 812 TURN SHOULDER LONG. 확장

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-55 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+5 ;원주 표면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+0 ;평면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

12.6 TURN SHOULDER LONGITUDINAL EXTENDED (사이클 812, DIN/ISO: G812)

- ▶ **황삭 이송 속도** Q478: 황삭 시 이송 속도입니다.
M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.
로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우
는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경
보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축
방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다.
M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.
로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우
는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래
로 후퇴
2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3 ;황삭 이송 속도

Q483=+0.4 ;직경 보정량

Q484=+0.2 ;Z 방향 보정량

Q505=+0.2 ;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL


12.7 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE (사이클 813, DIN/ISO: G813)

응용

이 사이클을 사용하여 절입 요소(언더컷)가 있는 슬더의 세로 회전을 수행할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

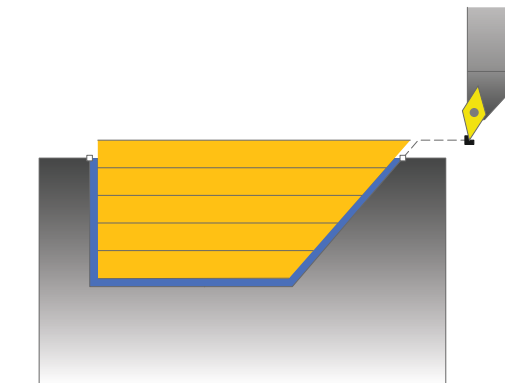

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

언더컷에서 TNC는 이송 속도 **Q478**로 진입을 실행합니다. 그런 다음 안전 거리에서의 되돌리기 이동이 이루어집니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.7 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE (사이클 813, DIN/ISO: G813)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.


회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

TURN, LONGITUDINAL PLUNGE 12.7 (사이클 813, DIN/ISO: G813)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 절입 경로 시작점의 Z 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 절입 측면의 각도입니다. 로타리축에 수직인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활 Q506:**
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

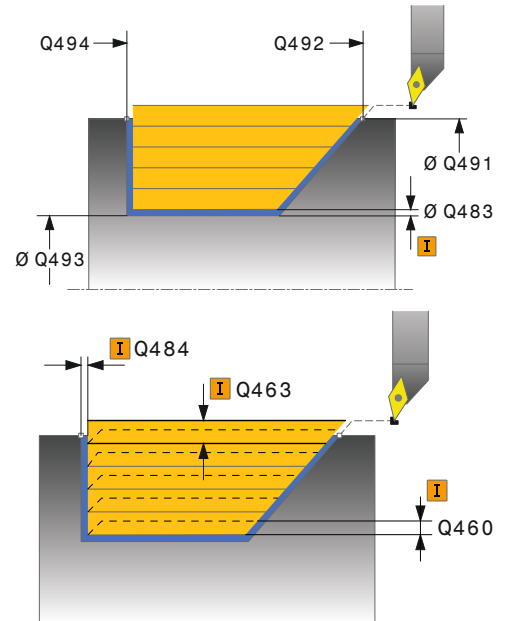

NC 블록

11 CYCL DEF 813 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=-10 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-55 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+70 ;측면 각도

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.8 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED (사이클 814, DIN/ISO: G814)

12.8 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED (사이클 814, DIN/ISO: G814)


응용

이 사이클을 사용하여 절입 요소(언더컷)가 있는 솔더의 세로 회전을 수행할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 평면 각도 및 윤곽 모서리 반경을 정의할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

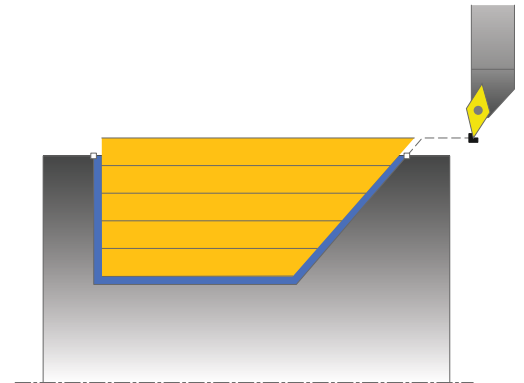

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

언더컷에서 TNC는 이송 속도 **Q478**로 진입을 실행합니다. 그런 다음 안전 거리에서의 되돌리기 이동이 이루어집니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED 12.8 (사이클 814, DIN/ISO: G814)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

 
사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.


회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

12.8 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED (사이클 814, DIN/ISO: G814)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 절입 경로 시작점의 Z 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 절입 측면의 각도입니다. 로타리축에 수직인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **평면 각도 Q496:** 평면과 로타리축 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.

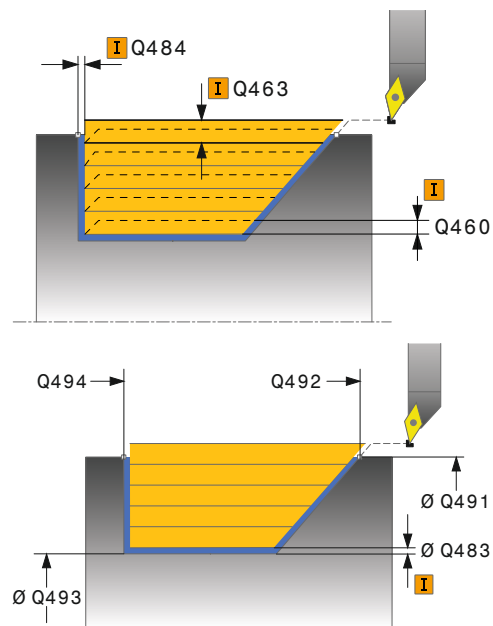

NC 블록

11 CYCL DEF 814 TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXT.

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=-10 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-55 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+70 ;측면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+0 ;평면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

TURN, LONGITUDINAL PLUNGE EXTENDED 12.8

(사이클 814, DIN/ISO: G814)

- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.9 TURN CONTOUR LONGITUDINAL (사이클 810, DIN/ISO: G810)

12.9 TURN CONTOUR LONGITUDINAL (사이클 810, DIN/ISO: G810)

응용

이 사이클을 사용하여 회전 윤곽이 있는 공작물의 세로 회전을 수행할 수 있습니다. 윤곽 설명은 서브프로그램에서 설정됩니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.



황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 가공합니다. 정의된 이송 속도 **Q478**로 근축 세로 절삭이 실행됩니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN CONTOUR LONGITUDINAL 12.9 (사이클 810, DIN/ISO: G810)

정삭 사이클 실행

시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



절삭 제한은 가공할 윤곽 범위를 정의합니다. 접근 및 후진 경로가 절삭 제한을 초과할 수 있습니다.

사이클 호출 전 공구 위치는 절삭 제한의 실행에 영향을 미칩니다. TNC 640은 사이클 호출 전에 공구가 어느 쪽에 배치되었는지에 따라 절삭 제한 오른쪽 또는 왼쪽의 영역을 가공합니다.



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).


윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

12.9 TURN CONTOUR LONGITUDINAL (사이클 810, DIN/ISO: G810)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 반전 Q499:** 윤곽의 가공 방향 정의:
 - 0: 프로그래밍된 방향으로 윤곽을 가공함
 - 1: 프로그래밍된 방향의 반전된 방향으로 윤곽을 가공함
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.

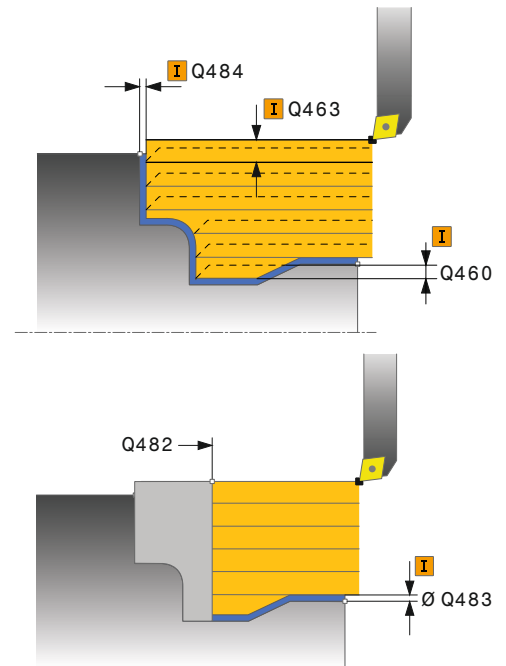

TURN CONTOUR LONGITUDINAL 12.9 (사이클 810, DIN/ISO: G810)

- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절입** Q487: 절입 요소의 가공 허용:
0: 절입 요소를 가공하지 않음
1: 절입 요소 가공
- ▶ **절입 이송 속도** Q488: 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.
- ▶ **절삭 제한** Q479: 절삭 제한 활성화:
0: 절삭 제한 활성화하지 않음
1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값** Q480: 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z** Q482: 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 810 TURN CONTOUR LONG.
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q499=+0 ;윤곽 반전
Q463=+3 ;최대 절삭 깊이
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q487=+1 ;절입
Q488=+0 ;절입 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q506=+0 ;윤곽 평활
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z+0
17 L Z-10
18 RND R5
19 L X+40 Z-35
20 RND R5
21 L X+50 Z-40
22 L Z-55
23 CC X+60 Z-55
24 C X+60 Z-60
25 L X+100
26 LBL 0

12.10 TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815)


12.10 TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815)

응용

이 사이클을 사용하여 회전 윤곽이 있는 공작물을 가공할 수 있습니다. 윤곽 설명은 서브프로그램에서 설정됩니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 황삭 회전은 윤곽에 대해 평행한 작업입니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

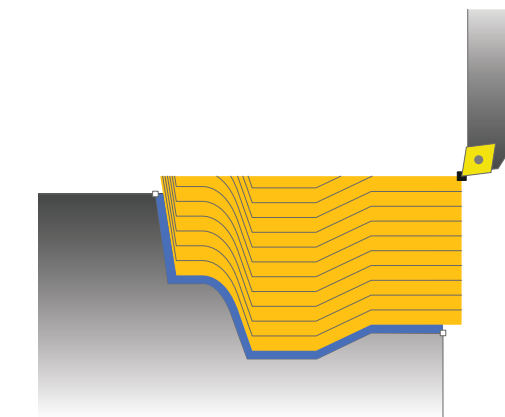

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가공합니다. 정의된 이송 속도 **Q478**로 윤곽 병렬 절삭이 실행됩니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 X 좌표의 시작 위치로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN CONTOUR-PARALLEL 12.10 (사이클 815, DIN/ISO: G815)

정삭 사이클 실행

시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다. 회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).


윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

12.10 TURN CONTOUR-PARALLEL (사이클 815, DIN/ISO: G815)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **영역 보정량 Q485(증분):** 정의된 윤곽에 평행한 보정량입니다.
- ▶ **절삭 라인 Q486:** 절삭 라인 유형 정의:
 - 0: 일정한 칩 횡단면이 있는 절삭
 - 1: 절삭 등거리 비례지정
- ▶ **윤곽 반전 Q499:** 윤곽의 가공 방향 정의:
 - 0: 프로그래밍된 방향으로 윤곽을 가공함
 - 1: 프로그래밍된 방향의 반전된 방향으로 윤곽을 가공함
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.

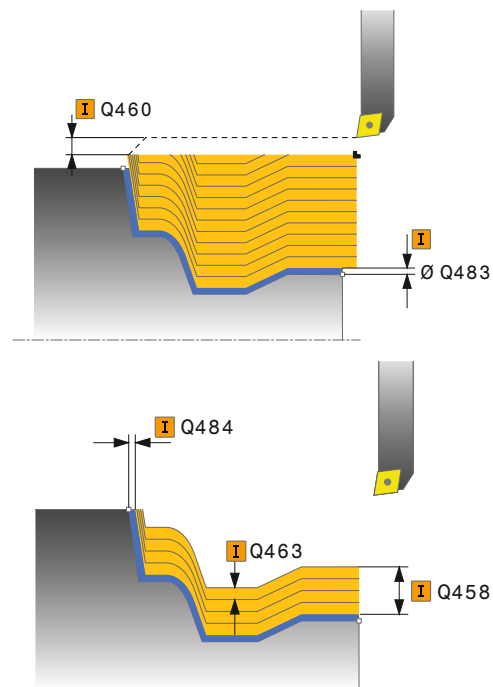

TURN CONTOUR-PARALLEL 12.10 (사이클 815, DIN/ISO: G815)

- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 815 TURN CONTOUR-PARALLEL
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q485=+5 ;영역 보정량
Q486=+0 ;절삭 라인
Q499=+0 ;윤곽 반전
Q463=+3 ;최대 절삭 깊이
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z+0
17 L Z-10
18 RND R5
19 L X+40 Z-35
20 RND R5
21 L X+50 Z-40
22 L Z-55
23 CC X+60 Z-55
24 C X+60 Z-60
25 L X+100
26 LBL 0

12.11 TURN SHOULDER FACE

(사이클 821, DIN/ISO: G821)

12.11 TURN SHOULDER FACE


(사이클 821, DIN/ISO: G821)

응용

이 사이클을 사용하여 직각 숄더를 평면 회전할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 사이클 호출 시 공구가 가공할 윤곽 외부에 있는 경우 사이클이 외부 가공을 실행합니다. 공구가 가공할 윤곽 내부에 있는 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

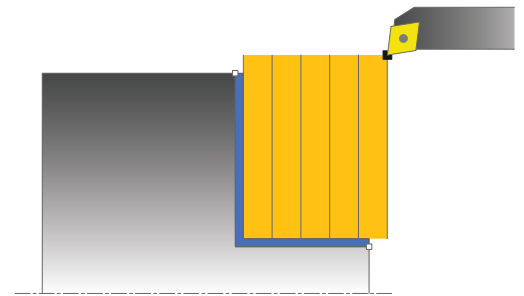

황삭 사이클 실행

이 사이클은 사이클에 정의된 사이클 시작점에서 끝점까지의 영역을 처리합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 깊을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 깊에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN SHOULDER FACE 12.11 (사이클 821, DIN/ISO: G821)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 Z 좌표에서 안전 거리 **Q460**만큼 공구를 이송합니다. 급속 이송으로 이동이 수행됩니다.
- 2 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다.
- 3 TNC가 정삭된 파트 윤곽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 4 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.
회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

12.11 TURN SHOULDER FACE (사이클 821, DIN/ISO: G821)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 축 방향의 최대 진입량입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활 Q506:**
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

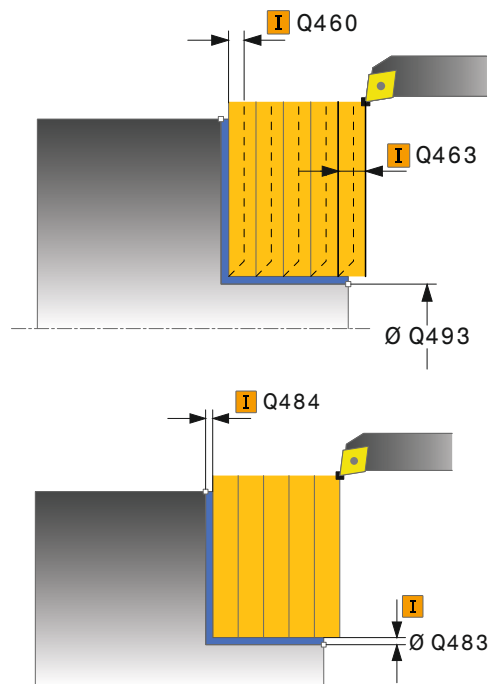

NC 블록

11 CYCL DEF 821 TURN SHOULDER FACE
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q493=+30 ;윤곽 끝 직경
Q494=-5 ;윤곽 끝 Z 좌표
Q463=+3 ;최대 절삭 깊이
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q506=+0 ;윤곽 평활
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL

TURN SHOULDER FACE EXTENDED 12.12 (사이클 822, DIN/ISO: G822)

12.12 TURN SHOULDER FACE EXTENDED (사이클 822, DIN/ISO: G822)


응용

이 사이클을 사용하여 숄더를 평면 회전할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 평면 및 원주 표면의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

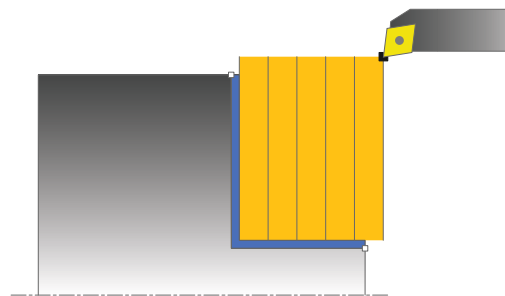

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점이 가공할 영역 내부에 있는 경우 TNC는 Z 좌표에 공구를 위치결정하고 X 좌표에 안전 거리를 지정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 깊을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 깊에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

사이클: 회전

12.12 TURN SHOULDER FACE EXTENDED (사이클 822, DIN/ISO: G822)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.
회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

TURN SHOULDER FACE EXTENDED 12.12 (사이클 822, DIN/ISO: G822)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **평면 각도 Q495:** 평면과 로타리축 사이의 각도입니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **원주 표면 각도 Q496:** 원주 표면과 로타리축 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 축 방향의 최대 진입량입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.

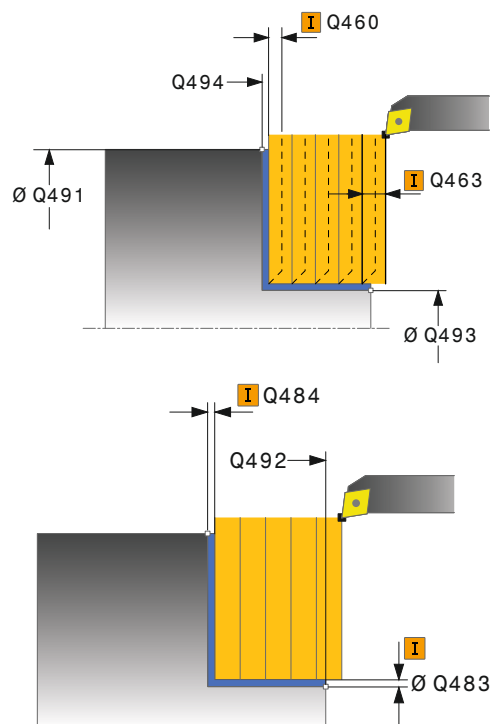

NC 블록

11 CYCL DEF 822 TURN SHOULDER FACE EXTENDED

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+30 ;윤곽 끝 직경

Q494=-15 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+0 ;평면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+5 ;원주 표면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

12.12 TURN SHOULDER FACE EXTENDED (사이클 822, DIN/ISO: G822)

- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3 ;항삭 이송 속도

Q483=+0.4 ;직경 보정량

Q484=+0.2 ;Z 방향 보정량

Q505=+0.2 ;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

TURN, TRANSVERSE PLUNGE 12.13 (사이클 823, DIN/ISO: G823)


12.13 TURN, TRANSVERSE PLUNGE (사이클 823, DIN/ISO: G823)

응용

이 사이클을 사용하여 절입 요소(언더컷)를 평면 회전할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

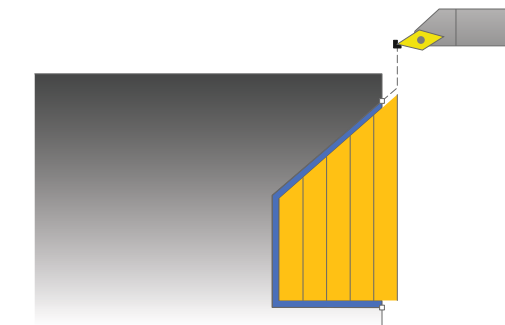

황삭 사이클 실행

언더컷에서 TNC는 이송 속도 **Q478**로 진입을 실행합니다. 그런 다음 안전 거리에서의 되돌리기 이동이 이루어집니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도 **Q478**로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

사이클: 회전

12.13 TURN, TRANSVERSE PLUNGE (사이클 823, DIN/ISO: G823)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.


회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

TURN, TRANSVERSE PLUNGE 12.13 (사이클 823, DIN/ISO: G823)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 절입 경로 시작점의 Z 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 절입 측면의 각도입니다. 로타리축에 평행인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 축 방향의 최대 진입량입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활 Q506:**
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

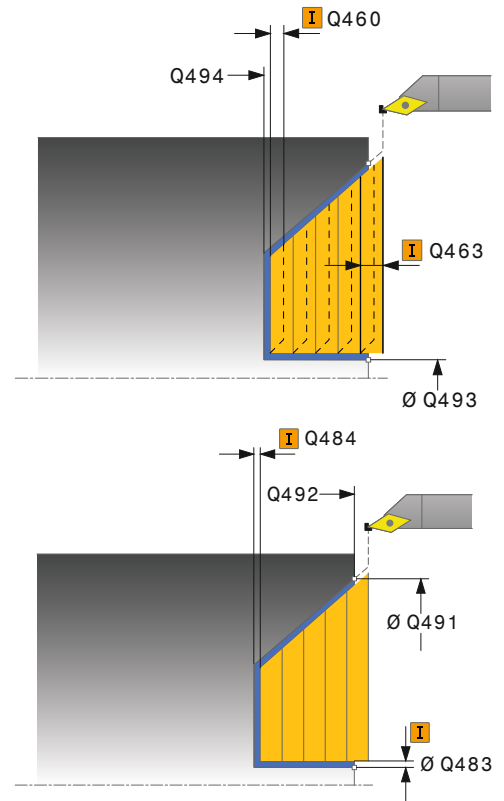

NC 블록

11 CYCL DEF 823 TURN, TRANSVERSE PLUNGE

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+20 ;윤곽 끝 직경

Q494=-5 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+60 ;측면 각도

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

사이클: 회전

12.14 TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED (사이클 824, DIN/ISO: G824)

12.14 TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED (사이클 824, DIN/ISO: G824)


응용

이 사이클을 사용하여 절입 요소(언더컷)를 평면 회전할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 평면 각도 및 윤곽 모서리 반경을 정의할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

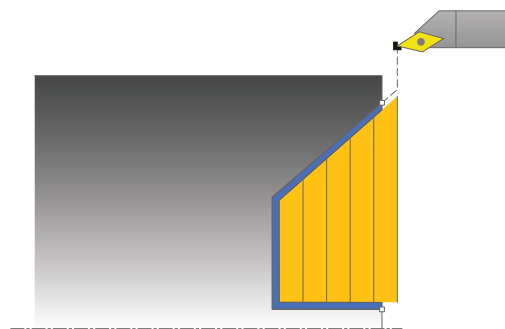

황삭 사이클 실행

언더컷에서 TNC는 이송 속도 **Q478**로 진입을 실행합니다. 그런 다음 안전 거리에서의 되돌리기 이동이 이루어집니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도 **Q478**로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED 12.14 (사이클 824, DIN/ISO: G824)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.


회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

12.14 TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED (사이클 824, DIN/ISO: G824)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 절입 경로 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 절입 경로 시작점의 Z 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 절입 측면의 각도입니다. 로타리축에 평행인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.

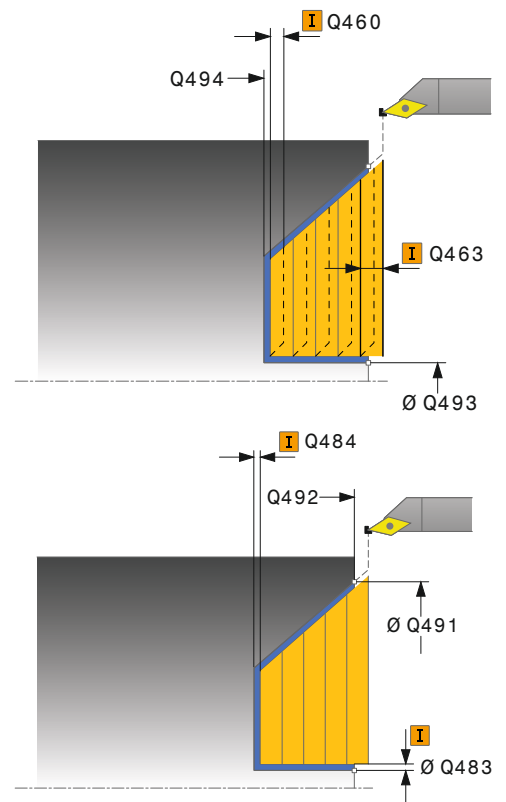

TURN, TRANSVERSE PLUNGE EXTENDED 12.14 (사이클 824, DIN/ISO: G824)

- ▶ **끝 요소 유형** Q503: 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기** Q504: 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이** Q463: 축 방향의 최대 진입량입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다.
- ▶ **황삭 이송 속도** Q478: 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
 - 0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
 - 1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
 - 2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

NC 블록

**11 CYCL DEF 824 TURN,
TRANSVERSE PLUNGE EXT.**

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+20 ;윤곽 끝 직경

Q494=-10 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+70 ;측면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+0 ;정면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

Q463=+3 ;최대 절삭 깊이

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q506=+0 ;윤곽 평활

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.15 TURN CONTOUR FACE (사이클 820, DIN/ISO: G820)


12.15 TURN CONTOUR FACE (사이클 820, DIN/ISO: G820)

응용

이 사이클을 사용하여 회전 윤곽이 있는 공작물을 평면 회전할 수 있습니다. 윤곽 설명은 서브프로그램에서 설정됩니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

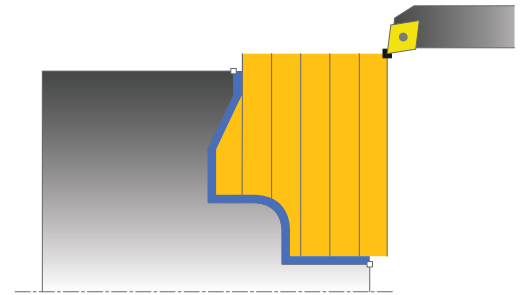

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 윤곽 시작점에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다. TNC에서 **Q463 MAX. CUTTING DEPTH**를 사용하여 진입 값을 계산합니다.
- 2 TNC가 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 가공합니다. 정의된 이송 속도 **Q478**로 근축 가로 절삭이 실행됩니다.
- 3 TNC가 진입 값에 의해 정의된 이송 속도로 공구를 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 최종 윤곽이 완료될 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

TURN CONTOUR FACE 12.15 (사이클 820, DIN/ISO: G820)

정삭 사이클 실행

시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 안전 거리에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정삭된 파트 윤곽(윤곽 시작점에서 윤곽 끝점)을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도로 공구를 안전 거리로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



절삭 제한은 가공할 윤곽 범위를 정의합니다. 접근 및 후진 경로가 절삭 제한을 초과할 수 있습니다.

사이클 호출 전 공구 위치는 절삭 제한의 실행에 영향을 미칩니다. TNC 640은 사이클 호출 전에 공구가 어느 쪽에 배치되었는지에 따라 절삭 제한 오른쪽 또는 왼쪽의 영역을 가공합니다.



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치(사이클 시작점)에 따라 가공할 영역이 달라집니다.

TNC는 윤곽 요소 손상을 방지하기 위해 공구의 절삭 지오메트리를 고려합니다. 활성 공구에서 완전 가공이 불가능한 경우 TNC가 경고를 출력합니다.

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

회전 사이클에 대한 기본 사항도 참조하십시오(참조 페이지 325).

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.


12.15 TURN CONTOUR FACE

(사이클 820, DIN/ISO: G820)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460(증분):** 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다.
- ▶ **윤곽 반전 Q499:** 윤곽의 가공 방향 정의:
 - 0: 프로그래밍된 방향으로 윤곽을 가공함
 - 1: 프로그래밍된 방향의 반전된 방향으로 윤곽을 가공함
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 축 방향의 최대 진입량입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.

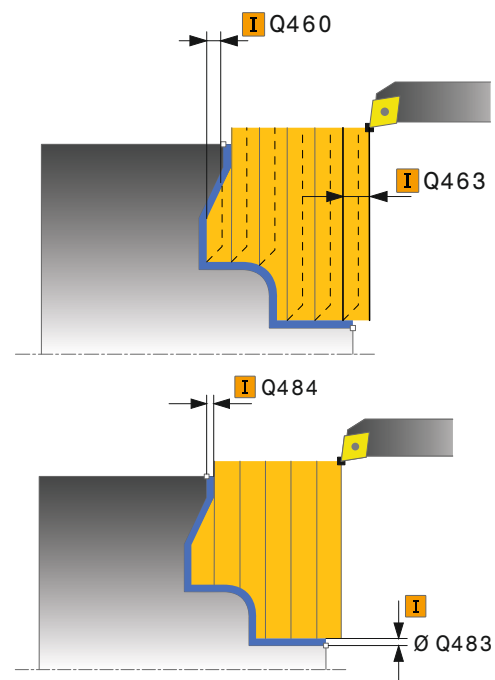

TURN CONTOUR FACE 12.15 (사이클 820, DIN/ISO: G820)

- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절입** Q487: 절입 요소의 가공 허용:
0: 절입 요소를 가공하지 않음
1: 절입 요소 가공
- ▶ **절입 이송 속도** Q488: 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.
- ▶ **절삭 제한** Q479: 절삭 제한 활성화:
0: 절삭 제한 활성화하지 않음
1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값** Q480: 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z** Q482: 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **윤곽 평활** Q506:
0: 윤곽을 따라 각각 절삭한 후(진입 범위 내)
1: 마지막 절삭 후 윤곽 평활(완전한 윤곽), 45° 아래로 후퇴
2: 윤곽 평활 안 함, 45° 아래로 후퇴

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 820 TURN CONTOUR FACE
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q499=+0 ;윤곽 반전
Q463=+3 ;최대 절삭 깊이
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q487=+1 ;절입
Q488=+0 ;절입 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q506=+0 ;윤곽 평활
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+75 Z-20
17 L X+50
18 RND R2
19 L X+20 Z-25
20 RND R2
21 L Z+0
22 LBL 0

12.16 SIMPLE RADIAL RECESSING (사이클 841, DIN/ISO: G841)


12.16 SIMPLE RADIAL RECESSING (사이클 841, DIN/ISO: G841)

응용

이 사이클을 사용하여 세로 방향으로 직각 슬롯을 리세싱할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다. 따라서 가공 프로세스에서 최소의 후퇴와 진입 이동이 요구됩니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 사이클 호출 시 공구가 가공할 윤곽 외부에 있는 경우 사이클이 외부 가공을 실행합니다. 공구가 가공할 윤곽 내부에 있는 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

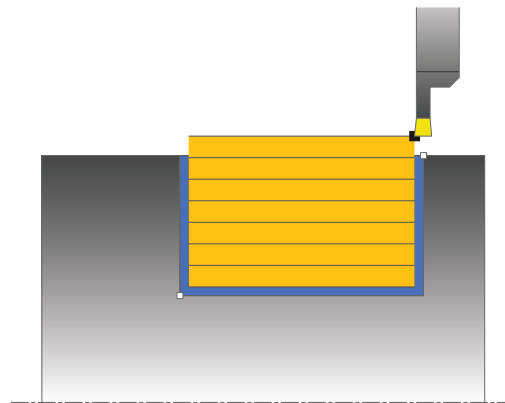

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 이 사이클은 사이클에 정의된 사이클 시작점에서 끝점까지의 영역만 처리합니다.

- 1 TNC는 사이클 시작점에서 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 사이클에 입력 파라미터 **Q488** 이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 4 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다.
- 5 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 6 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 7 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

SIMPLE RADIAL RECESSING 12.16 (사이클 841, DIN/ISO: G841)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).


두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.

12.16 SIMPLE RADIAL RECESSING (사이클 841, DIN/ISO: G841)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 0: 황삭 및 절삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다.
 M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다.
 M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **가공 방향 Q507:** 절삭 방향:
 0: 양방향(양쪽 방향에서)
 1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭 Q508:** 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하다면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정 Q509:** 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **절입 이송 속도 Q488:** 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.

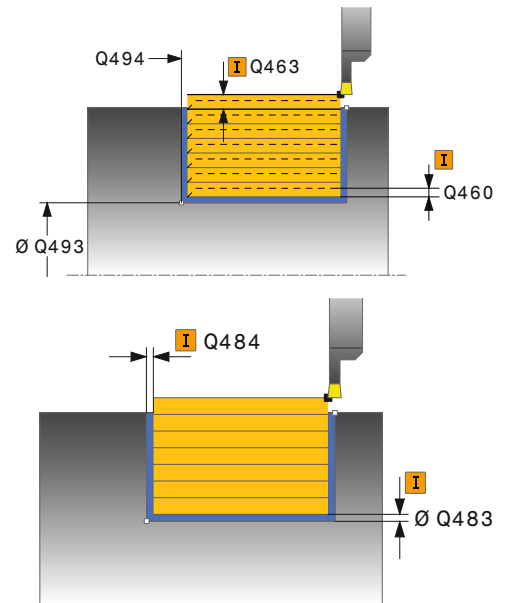

NC 블록

11 CYCL DEF 841 RECESS TURNG. SIMPLE R.

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q463=+2 ;최대 절삭 깊이

Q507=+0 ;가공 방향

Q508=+0 ;오프셋 폭

Q509=+0 ;깊이 보정

Q488=+0 ;절입 이송 속도

12 L X+75 Y+0 Z-25 FMAX M303

13 CYCL CALL

RADIAL RECESSING EXTENDED 12.17 (사이클 842, DIN/ISO: G842)

12.17 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 842, DIN/ISO: G842)


응용

이 사이클을 사용하여 세로 방향으로 직각 슬롯을 리세싱할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다. 따라서 가공 프로세스에서 최소의 후퇴와 진입 이동이 요구됩니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 슬롯 측면 벽의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근처 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

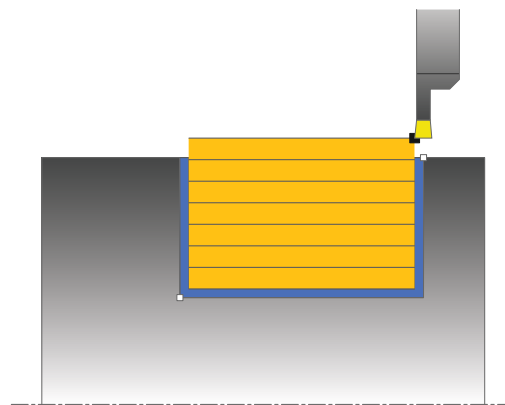

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q491 DIAMETER AT CONTOUR START**보다 작은 경우 TNC는 공구를 X 좌표의 **Q491**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC는 사이클 시작점에서 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 3 사이클에 입력 파라미터 **Q488**이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 4 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다.
- 5 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 6 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 7 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.17 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 842, DIN/ISO: G842)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q491 DIAMETER AT CONTOUR START**보다 작은 경우 TNC는 공구를 X 좌표의 **Q491**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다. 윤곽 모서리 **Q500**에 대한 반경이 지정된 경우 하나의 경로에서 슬롯 전체를 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



 
사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).


두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.

RADIAL RECESSING EXTENDED 12.17 (사이클 842, DIN/ISO: G842)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 윤곽 시작점 측면과 로타리축에 수직인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **두 번째 측면 각도 Q496:** 윤곽 끝점 측면과 로타리축에 수직인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999

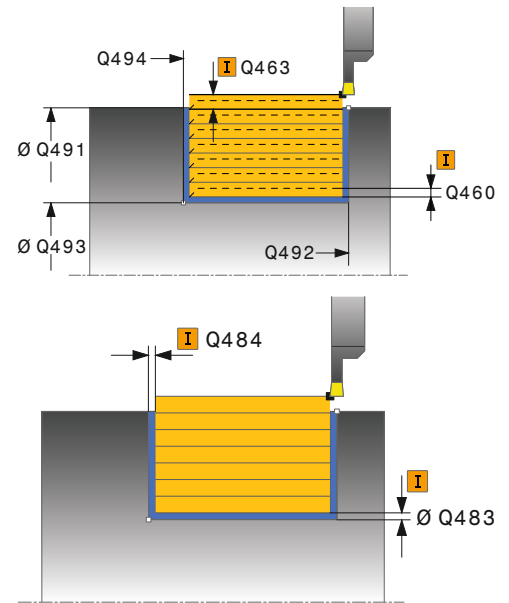

NC 블록

11 CYCL DEF 842 반경방향 리세싱 확장

Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q491=+75 ;윤곽 시작 직경
Q492=-20 ;윤곽 시작 Z 좌표
Q493=+50 ;윤곽 끝 직경
Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표
Q495=+5 ;측면 각도
Q501=+1 ;시작 요소 유형
Q502=+0.5;시작 요소 크기
Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경
Q496=+5 ;두 번째 측면 각도
Q503=+1 ;끝 요소 유형
Q504=+0.5;끝 요소 크기
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q463=+2 ;최대 절삭 깊이
Q507=+0 ;가공 방향
Q508=+0 ;오프셋 폭
Q509=+0 ;깊이 보정
Q488=+0 ;절입 이송 속도

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.17 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 842, DIN/ISO: G842)

- ▶ **가공 방향** Q507: 절삭 방향:
0: 양방향(양쪽 방향에서)
1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭** Q508: 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하다면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정** Q509: 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **절입 이송 속도** Q488: 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.

RECESSING CONTOUR RADIAL 12.18 (사이클 840, DIN/ISO: G840)


12.18 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 840, DIN/ISO: G840)

응용

이 사이클을 사용하여 세로 방향으로 모든 품의 직각 슬롯을 리세스할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

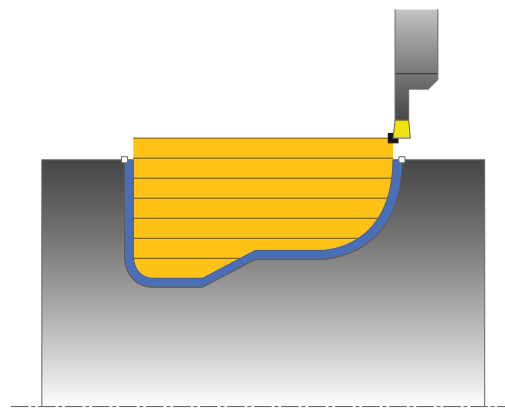

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 X 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 X 좌표의 윤곽 시작점에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 Z 좌표(첫 번째 컷인 위치)에 위치 결정합니다.
- 2 TNC가 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 세로 방향으로 절삭합니다.
- 4 사이클에 입력 파라미터 **Q488** 이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 5 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다. .
- 6 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 7 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 8 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.18 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 840, DIN/ISO: G840)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



절삭 제한은 가공할 윤곽 범위를 정의합니다. 접근 및 후진 경로가 절삭 제한을 초과할 수 있습니다.

사이클 호출 전 공구 위치는 절삭 제한의 실행에 영향을 미칩니다. TNC 640은 사이클 호출 전에 공구가 어느 쪽에 배치되었는지에 따라 절삭 제한 오른쪽 또는 왼쪽의 영역을 가공합니다.



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.


두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.

RECESSING CONTOUR RADIAL 12.18 (사이클 840, DIN/ISO: G840)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절입 이송 속도 Q488:** 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.

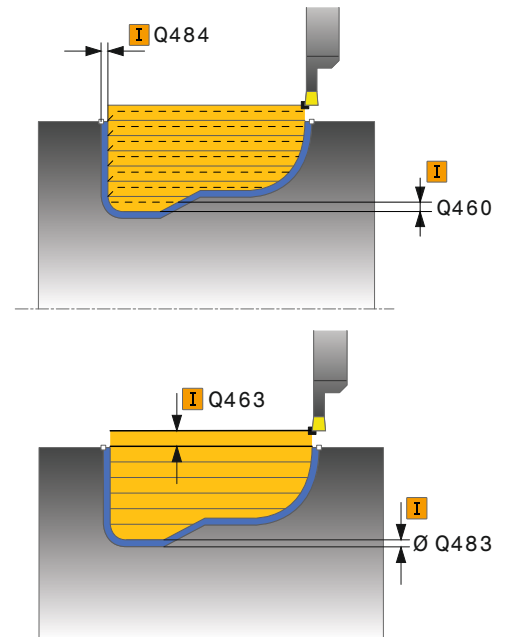

12

사이클: 회전

12.18 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 840, DIN/ISO: G840)

- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절삭 제한** Q479: 절삭 제한 활성화:
0: 절삭 제한 활성화하지 않음
1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값** Q480: 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z** Q482: 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이** Q463: 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **가공 방향** Q507: 절삭 방향:
0: 양방향(양쪽 방향에서)
1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭** Q508: 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하다면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정** Q509: 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **윤곽 반전** Q499: 가공 방향:
0: 윤곽 방향으로 가공
1: 윤곽 반대 방향으로 가공

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 840 RECESS TURNING. RAD
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q488=+0 ;절입 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q463=+2 ;최대 절삭 깊이
Q507=+0 ;가공 방향
Q508=+0 ;오프셋 폭
Q509=+0 ;깊이 보정
Q499=+0 ;윤곽 반전
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z-10
17 L X+40 Z-15
18 RND R3
19 CR X+40 Z-35 R+30 DR+
18 RND R3
20 L X+60 Z-40
21 LBL 0

12.19 SIMPLE AXIAL RECESSING (사이클 851, DIN/ISO: G851)

응용

이 사이클을 사용하여 가로 방향으로 직각 슬롯을 리세싱할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다. 따라서 가공 프로세스에서 최소의 후퇴와 진입 이동이 요구됩니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 사이클 호출 시 공구가 가공할 윤곽 외부에 있는 경우 사이클이 외부 가공을 실행합니다. 공구가 가공할 윤곽 내부에 있는 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 이 사이클은 사이클에 정의된 사이클 시작점에서 끝점까지의 영역을 처리합니다.

- 1 TNC는 사이클 시작점에서 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 사이클에 입력 파라미터 **Q488** 이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 4 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다.
- 5 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 6 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 7 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.19 SIMPLE AXIAL RECESSING (사이클 851, DIN/ISO: G851)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).


두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.

SIMPLE AXIAL RECESSING 12.19 (사이클 851, DIN/ISO: G851)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 0: 황삭 및 절삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **가공 방향 Q507:** 절삭 방향:
 0: 양방향(양쪽 방향에서)
 1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭 Q508:** 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정 Q509:** 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **절입 이송 속도 Q488:** 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.

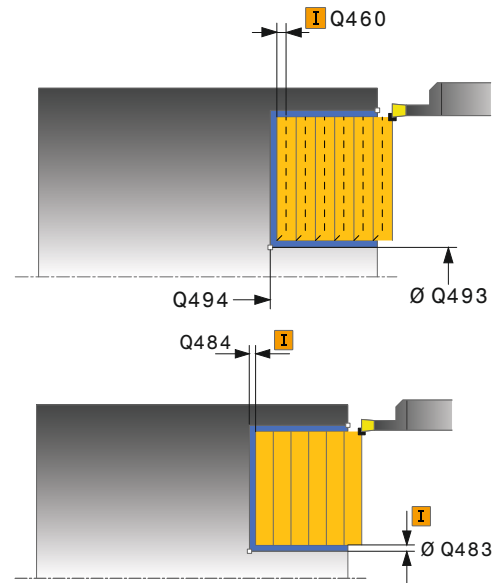

NC 블록

11 CYCL DEF 851 RECESS TURNG,
SIMPLE AXIAL

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-10 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q463=+2 ;최대 절삭 깊이

Q507=+0 ;가공 방향

Q508=+0 ;오프셋 폭

Q509=+0 ;깊이 보정

Q488=+0 ;절입 이송 속도

12 L X+65 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.20 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 852, DIN/ISO: G852)

12.20 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 852, DIN/ISO: G852)


응용

이 사이클을 사용하여 가로 방향으로 직각 슬롯을 리세싱할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다. 따라서 가공 프로세스에서 최소의 후퇴와 진입 이동이 요구됩니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 슬롯 측면 벽의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 실행합니다.

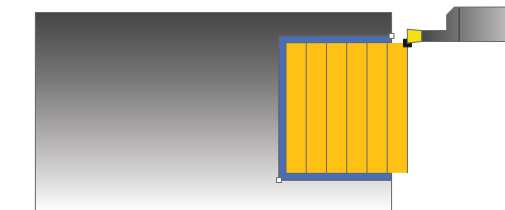

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 **Q492**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC는 사이클 시작점에서 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 3 사이클에 입력 파라미터 **Q488**이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 4 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다.
- 5 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 6 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 7 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

AXIAL RECESSING EXTENDED 12.20 (사이클 852, DIN/ISO: G852)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 **Q492**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다. 윤곽 모서리 **Q500**에 대한 반경이 지정된 경우 하나의 경로에서 슬롯 전체를 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).


두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.

12.20 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 852, DIN/ISO: G852)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 윤곽 시작점 측면과 로타리축에 평행인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **두 번째 측면 각도 Q496:** 윤곽 끝점 측면과 로타리축에 평행인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999

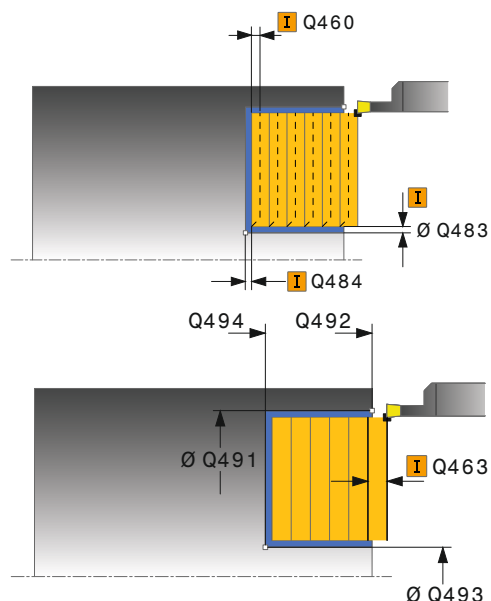

NC 블록

11 CYCL DEF 852 RECESS TURNG. AXIAL EXTENDED

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=-20 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+5 ;측면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+5 ;두 번째 측면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q463=+2 ;최대 절삭 깊이

Q507=+0 ;가공 방향

Q508=+0 ;오프셋 폭

Q509=+0 ;깊이 보정

Q488=+0 ;절입 이송 속도

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

AXIAL RECESSING EXTENDED 12.20 (사이클 852, DIN/ISO: G852)

- ▶ **가공 방향** Q507: 절삭 방향:
0: 양방향(양쪽 방향에서)
1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭** Q508: 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하다면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정** Q509: 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **절입 이송 속도** Q488: 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.

사이클: 회전

12.21 AXIAL RECESSING

(사이클 850, DIN/ISO: G850)

12.21 AXIAL RECESSING


(사이클 850, DIN/ISO: G850)

응용

이 사이클을 사용하여 세로 방향으로 모든 품의 직각 슬롯을 리세스할 수 있습니다. 리세스 회전 시 절입 깊이까지 리세싱 이송 후 황삭 이송이 대신 가공되기도 합니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

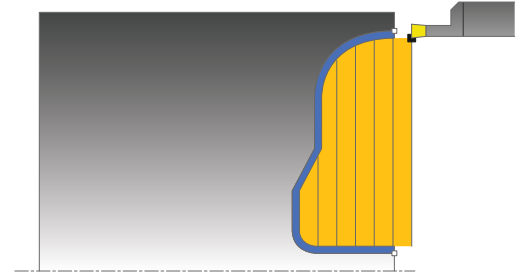

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 윤곽 시작점에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 X 좌표(첫 번째 컷인 위치)에 위치 결정합니다.
- 2 TNC가 첫 번째 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 3 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 가로 방향으로 절삭합니다.
- 4 사이클에 입력 파라미터 **Q488** 이 정의된 경우 절입 요소는 프로그램된 절입 이송 속도로 가공됩니다.
- 5 사이클에 하나의 가공 방향 **Q507=1**만 지정된 경우 TNC는 안전 거리만큼 공구를 후퇴시키고 급속 이송으로 공구를 되돌린 후 정의된 이송 속도로 다시 윤곽에 접근합니다. 가공 방향이 **Q507=0**인 경우 진입은 양쪽에서 모두 실행됩니다. .
- 6 공구는 다음 절입 깊이까지 리세스합니다.
- 7 슬롯 깊이에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 8 TNC는 안전 거리까지 공구를 되돌린 후 양쪽 벽에서 리세싱 이송을 가공합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

AXIAL RECESSING 12.21 (사이클 850, DIN/ISO: G850)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 바닥을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

두 번째 진입에서 TNC는 0.1mm만큼 추가로 각각 절삭 이송을 줄입니다. 그러면 공구에서 측면 압력이 감소합니다. 사이클에 오프셋 폭 **Q508**을 입력하면 TNC는 이 값만큼 절삭 이송을 줄입니다. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. TNC는 측면 오프셋이 유효 절삭 폭(유효 절삭 폭 = 절삭 폭 - 2*절삭 반경)의 80%를 초과하므로 오류 메시지를 생성합니다.


12.21 AXIAL RECESSING

(사이클 850, DIN/ISO: G850)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절입 이송 속도 Q488:** 절입 요소의 가공을 위한 이송 속도입니다. 이 입력 값은 선택 사항입니다. 이 값이 프로그래밍되지 않은 경우 회전을 위해 정의된 이송 속도가 적용됩니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.

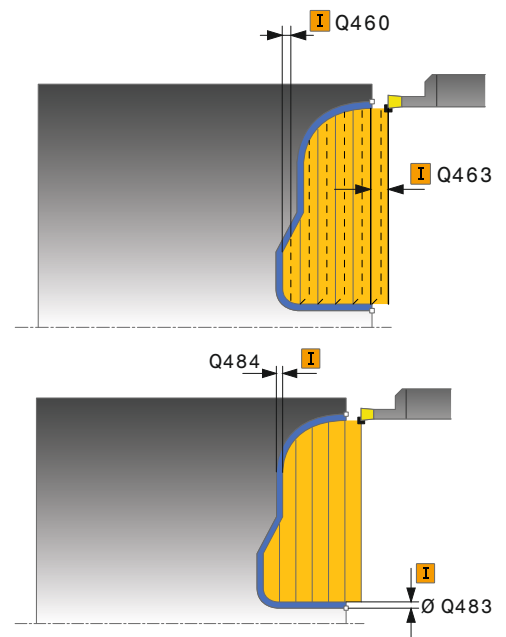

AXIAL RECESSING 12.21 (사이클 850, DIN/ISO: G850)

- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절삭 제한** Q479: 절삭 제한 활성화:
0: 절삭 제한 활성화하지 않음
1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값** Q480: 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z** Q482: 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이** Q463: 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **가공 방향** Q507: 절삭 방향:
0: 양방향(양쪽 방향에서)
1: 단방향(윤곽 방향에서)
- ▶ **오프셋 폭** Q508: 절삭 길이 감소. 간격 황삭 후 남은 소재는 단일 절삭으로 제거됩니다. 필요하다면 TNC는 프로그래밍된 오프셋 폭을 제한합니다.
- ▶ **회전 깊이 보정** Q509: 공작물 소재 또는 이송 속도와 같은 요인에 따라 회전 작업 중에 공구 끝이 이동됩니다. 회전 깊이 보정 계수를 사용하여 생성된 진입 오류를 수정할 수 있습니다.
- ▶ **윤곽 반전** Q499: 가공 방향:
0: 윤곽 방향으로 가공
1: 윤곽 반대 방향으로 가공

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 850 RECESS TURNING. AXIAL
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q463=+2 ;최대 절삭 깊이
Q507=+0 ;가공 방향
Q508=+0 ;오프셋 폭
Q509=+0 ;깊이 보정
Q499=+0 ;윤곽 반전
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z+0
17 L Z-10
18 RND R5
19 L X+40 Z-15
20 L Z+0
21 LBL 0

12.22 RADIAL RECESSING

(사이클 861, DIN/ISO: G861)

12.22 RADIAL RECESSING


(사이클 861, DIN/ISO: G861)

응용

이 사이클을 사용하여 직각 슬롯에 반경 절삭을 수행할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 사이클 호출 시 공구가 가공할 윤곽 외부에 있는 경우 사이클이 외부 가공을 실행합니다. 공구가 가공할 윤곽 내부에 있는 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

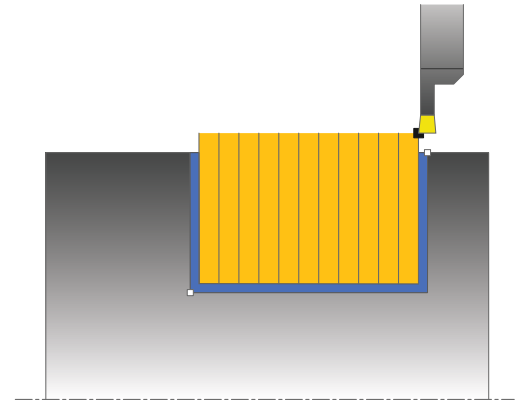

황삭 사이클 실행

이 사이클은 사이클에 정의된 사이클 시작점에서 끝점까지의 영역만 처리합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 축 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 4 슬롯 폭에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 3)를 반복합니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

RADIAL RECESSING 12.22 (사이클 861, DIN/ISO: G861)

정상 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:

 


사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).


12.22 RADIAL RECESSING

(사이클 861, DIN/ISO: G861)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 0: 황삭 및 절삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다.
 M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다.
 M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

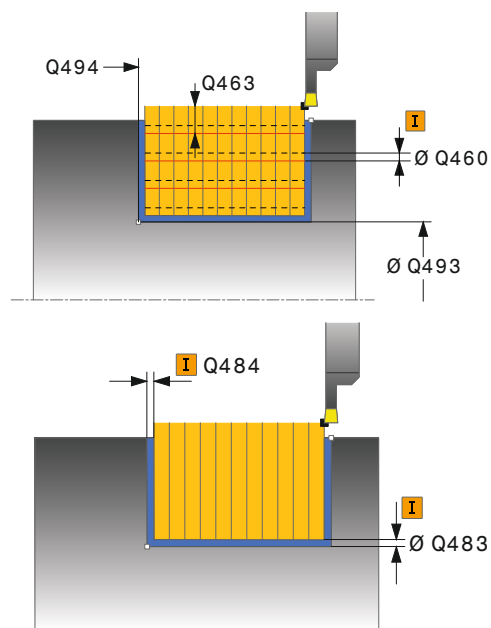

NC 블록

11 CYCL DEF 861 RADIAL RECESSING

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q463=+0 ;깊이 제한

12 L X+75 Y+0 Z-25 FMAX M303

13 CYCL CALL

RADIAL RECESSING EXTENDED 12.23 (사이클 862, DIN/ISO: G862)

12.23 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 862, DIN/ISO: G862)


응용

이 사이클을 사용하여 슬롯에 반경 절삭을 수행할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 슬롯 측면 벽의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 시작 직경 **Q491**이 끝 직경 **Q493**보다 작은 경우 사이클은 내부 가공을 시작합니다.

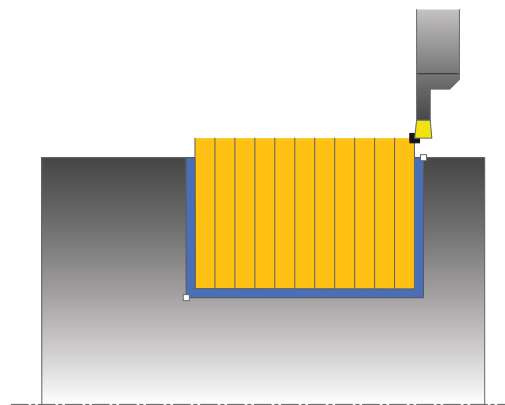

황삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 축 방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 4 슬롯 폭에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 3)를 반복합니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.23 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 862, DIN/ISO: G862)

정상 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

RADIAL RECESSING EXTENDED 12.23 (사이클 862, DIN/ISO: G862)

사이클 파라미터




- ▶ **가공 방법** Q215: 가공 방법 정의:
 0: 황삭 및 절삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리** Q460: 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경** Q491: 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표** Q492: 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경** Q493: 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표** Q494: 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도** Q495: 윤곽 시작점 측면과 로타리축에 수직인 측면 사이의 각도입니다.

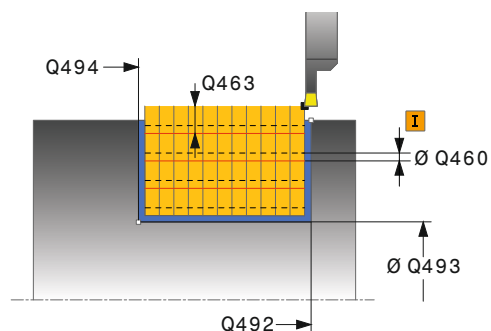

12.23 RADIAL RECESSING EXTENDED (사이클 862, DIN/ISO: G862)

- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
0: 추가 요소 없음
1: 요소가 모따기임
2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **두 번째 측면 각도 Q496:** 윤곽 끝점 측면과 로타리 축에 수직인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
0: 추가 요소 없음
1: 요소가 모따기임
2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

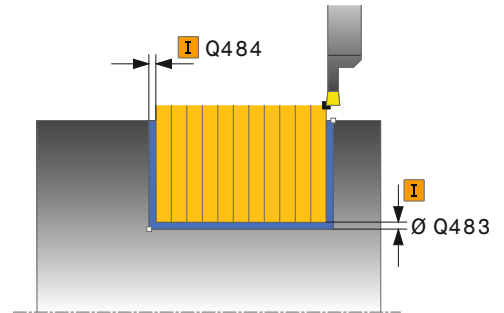

NC 블록

11 CYCL DEF 862 반경방향 리세스 확장

Q215=+0 ;가공 방법

Q460=+2 ;안전 거리

Q491=+75 ;윤곽 시작 직경

Q492=-20 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+50 ;윤곽 끝 직경

Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q495=+5 ;측면 각도

Q501=+1 ;시작 요소 유형

Q502=+0.5;시작 요소 크기

Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경

Q496=+5 ;두 번째 측면 각도

Q503=+1 ;끝 요소 유형

Q504=+0.5;끝 요소 크기

Q478=+0.3;황삭 이송 속도

Q483=+0.4;직경 보정량

Q484=+0.2;Z 방향 보정량

Q505=+0.2;정삭 이송 속도

Q463=+0 ;깊이 제한

12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

RECESSING CONTOUR RADIAL 12.24 (사이클 860, DIN/ISO: G860)


12.24 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 860, DIN/ISO: G860)

응용

이 사이클을 사용하여 임의의 형태의 슬롯에 반경 절삭을 수행할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다. 윤곽 시작점이 윤곽 끝점보다 큰 경우 사이클은 외부 가공을 실행합니다. 윤곽 시작점이 끝점보다 작은 경우 사이클이 내부 가공을 실행합니다.

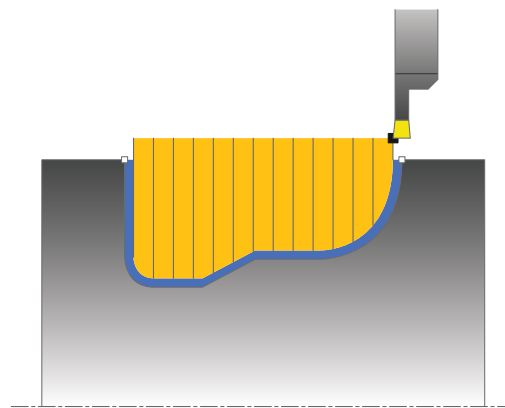

황삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 Z 좌표(첫 번째 컷인 위치)에 위치 결정합니다.
- 2 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 3 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 반경방향으로 절삭합니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 슬롯 폼을 완성할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.24 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 860, DIN/ISO: G860)

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 슬롯 나머지 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



절삭 제한은 가공할 윤곽 범위를 정의합니다. 접근 및 후진 경로가 절삭 제한을 초과할 수 있습니다.

사이클 호출 전 공구 위치는 절삭 제한의 실행에 영향을 미칩니다. TNC 640은 사이클 호출 전에 공구가 어느 쪽에 배치되었는지에 따라 절삭 제한 오른쪽 또는 왼쪽의 영역을 가공합니다.



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

 
사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.


윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

RECESSING CONTOUR RADIAL 12.24 (사이클 860, DIN/ISO: G860)

사이클 파라미터




- ▶ **가공 방법** Q215: 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리** Q460: 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **황삭 이송 속도** Q478: 황삭 시 이송 속도입니다.
M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량** Q484(증분): 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.

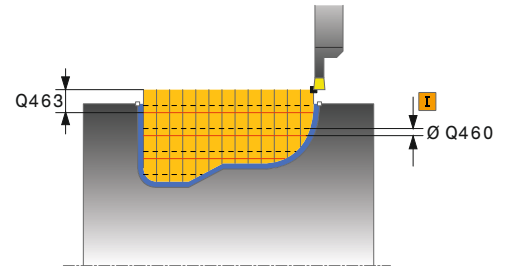

12.24 RECESSING CONTOUR RADIAL (사이클 860, DIN/ISO: G860)

- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절삭 제한 Q479:** 절삭 제한 활성화:
0: 절삭 제한 활성화하지 않음
1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값 Q480:** 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z Q482:** 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

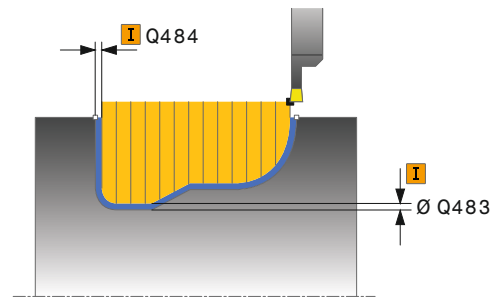

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 860 RECESSING CONTOUR RADIAL
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q463=+0 ;깊이 제한
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z-20
17 L X+45
18 RND R2
19 L X+40 Z-25
20 L Z+0
21 LBL 0


AXIAL RECESSING 12.25 (사이클 871, DIN/ISO: G871)

12.25 AXIAL RECESSING (사이클 871, DIN/ISO: G871)

응용

이 사이클을 사용하여 직각 슬롯에 축방향 절삭을 수행할 수 있습니다(평면 리세싱).

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

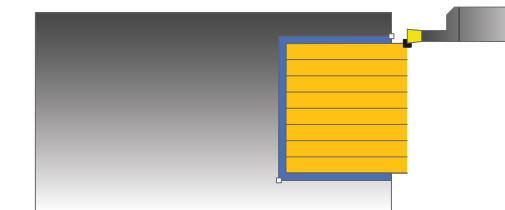

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 이 사이클은 사이클에 정의된 사이클 시작점에서 끝점까지의 영역만 처리합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 반경방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 4 슬롯 폭에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 3)를 반복합니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

정삭 사이클 실행

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 슬롯 폭 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.25 AXIAL RECESSING

(사이클 871, DIN/ISO: G871)

 
프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 0: 황삭 및 절삭
 1: 황삭 전용
 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

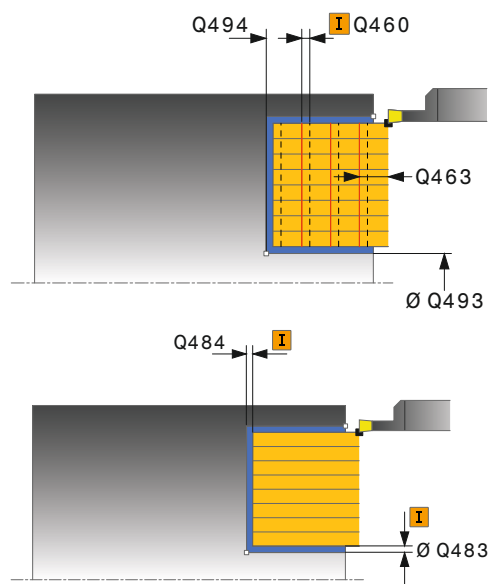

NC 블록

11 CYCL DEF 871 AXIAL RECESSING
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q493=+50 ;윤곽 끝 직경
Q494=-10 ;윤곽 끝 Z 좌표
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q463=+0 ;깊이 제한
12 L X+65 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL

AXIAL RECESSING EXTENDED 12.26 (사이클 872, DIN/ISO: G872)


12.26 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 872, DIN/ISO: G872)

응용

이 사이클을 사용하여 슬롯에 축방향 절삭을 수행할 수 있습니다 (평면 리세싱). 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 윤곽 시작과 윤곽 끝에 모따기 또는 곡선을 삽입할 수 있습니다.
- 사이클에서 슬롯 측면 벽의 각도를 정의할 수 있습니다.
- 윤곽 모서리에 반경을 삽입할 수 있습니다.

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

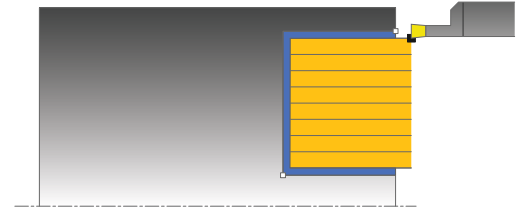

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 **Q492**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 2 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 반경방향으로 절삭합니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 4 슬롯 폭에 도달할 때까지 TNC가 이 프로세스(1 ~ 3)를 반복합니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.26 AXIAL RECESSING EXTENDED (사이클 872, DIN/ISO: G872)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 **Q492 CONTOUR START IN Z** 값보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 **Q492**에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 5 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 6 TNC가 슬롯 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 7 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 측면에 위치결정합니다.
- 8 TNC가 슬롯 나머지 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.
사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

AXIAL RECESSING EXTENDED 12.26 (사이클 872, DIN/ISO: G872)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 윤곽 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 윤곽 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 윤곽 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **측면 각도 Q495:** 윤곽 시작점 측면과 로타리축에 평행인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **시작 요소 유형 Q501:** 윤곽 시작에서 요소 유형 정의(원주 표면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **시작 요소 크기 Q502:** 시작 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **윤곽 모서리 반경 Q500:** 내부 윤곽 모서리의 반경입니다. 반경이 지정되지 않은 경우 절삭 삽입 반경이 생성됩니다.
- ▶ **두 번째 측면 각도 Q496:** 윤곽 끝점 측면과 로타리축에 평행인 측면 사이의 각도입니다.
- ▶ **끝 요소 유형 Q503:** 윤곽 끝에서 요소 유형 정의(평면):
 - 0: 추가 요소 없음
 - 1: 요소가 모따기임
 - 2: 요소가 반경임
- ▶ **끝 요소 크기 Q504:** 끝 요소(모따기 단면)의 크기입니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

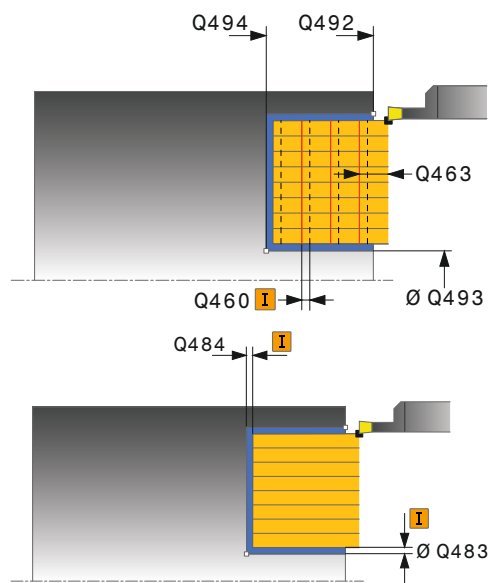

NC 블록

11 CYCL DEF 871 AXIAL RECESSING EXTENDED
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q491=+75 ;윤곽 시작 직경
Q492=-20 ;윤곽 시작 Z 좌표
Q493=+50 ;윤곽 끝 직경
Q494=-50 ;윤곽 끝 Z 좌표
Q495=+5 ;측면 각도
Q501=+1 ;시작 요소 유형
Q502=+0.5;시작 요소 크기
Q500=+1.5;윤곽 모서리 반경
Q496=+5 ;두 번째 측면 각도
Q503=+1 ;끝 요소 유형
Q504=+0.5;끝 요소 크기
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q463=+0 ;깊이 제한
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL

사이클: 회전

12.27 AXIAL RECESSING

(사이클 870, DIN/ISO: G870)


12.27 AXIAL RECESSING

(사이클 870, DIN/ISO: G870)

응용

이 사이클을 사용하여 임의의 형태의 슬롯에 축방향 절삭을 수행할 수 있습니다(평면 리세싱).

선택적으로 황삭, 정삭 또는 완전 가공에 이 사이클을 사용할 수도 있습니다. 근축 황삭 회전이 실행됩니다.

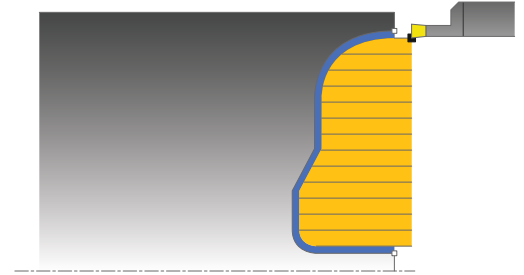

황삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다. 시작점의 Z 좌표가 윤곽 시작점보다 작은 경우 TNC는 공구를 Z 좌표의 윤곽 시작점에 위치결정한 후 해당 위치에서 사이클을 시작합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 X 좌표(첫 번째 컷인 위치)에 위치 결정합니다.
- 2 TNC가 급속 이송으로 근축 진입 동작을 실행합니다(측면 진입 = 절삭 폭 0.8).
- 3 TNC가 정의된 이송 속도 **Q478**로 시작 위치와 끝점 사이의 영역을 축 방향으로 절삭합니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 슬롯 품을 완성할 때까지 TNC가 이 프로세스(2 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

AXIAL RECESSING 12.27 (사이클 870, DIN/ISO: G870)

정삭 사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 첫 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 2 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 3 TNC가 슬롯 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 4 TNC가 공구를 급속 이송으로 되돌립니다.
- 5 TNC가 급속 이송으로 공구를 두 번째 슬롯 측면에 위치결정합니다.
- 6 TNC가 슬롯의 측면 벽을 정의된 이송 속도 **Q505**로 정삭합니다.
- 7 TNC가 슬롯 나머지 절반을 정의된 이송 속도로 정삭합니다.
- 8 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



절삭 제한은 가공할 윤곽 범위를 정의합니다. 접근 및 후진 경로가 절삭 제한을 초과할 수 있습니다.

사이클 호출 전 공구 위치는 절삭 제한의 실행에 영향을 미칩니다. TNC 640은 사이클 호출 전에 공구가 어느 쪽에 배치되었는지에 따라 절삭 제한 오른쪽 또는 왼쪽의 영역을 가공합니다.



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

사이클 호출 시의 공구 위치에 따라 가공할 영역 크기가 정의됩니다(사이클 시작점).

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.


12.27 AXIAL RECESSING

(사이클 870, DIN/ISO: G870)

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **안전 거리 Q460:** 예약되어 있으며, 현재 기능이 없습니다.
- ▶ **황삭 이송 속도 Q478:** 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량 Q483(증분):** 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다.
- ▶ **Z 방향 보정량 Q484(증분):** 정의된 윤곽에 대한 축 방향 보정량입니다.
- ▶ **정삭 이송 속도 Q505:** 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **절삭 제한 Q479:** 절삭 제한 활성화:
 - 0: 절삭 제한 활성화하지 않음
 - 1: 절삭 제한(Q480/Q482)
- ▶ **직경 한계 값 Q480:** 윤곽 한계의 X 값(직경 값)입니다.
- ▶ **한계 값 Z Q482:** 윤곽 한계의 Z 값입니다.
- ▶ **깊이 제한 Q463:** 한 번 절삭 시 최대 리세스 깊이

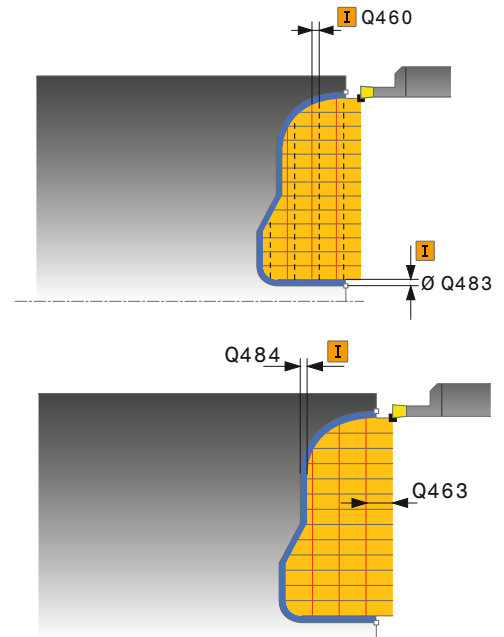

NC 블록


9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 870 AXIAL RECESSING
Q215=+0 ;가공 방법
Q460=+2 ;안전 거리
Q478=+0.3;황삭 이송 속도
Q483=+0.4;직경 보정량
Q484=+0.2;Z 방향 보정량
Q505=+0.2;정삭 이송 속도
Q479=+0 ;절삭 제한
Q480=+0 ;직경 한계 값
Q482=+0 ;Z의 한계 값
Q463=+0 ;깊이 제한
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z+0
17 L Z-10
18 RND R5
19 L X+40 Z-15
20 L Z+0
21 LBL 0

THREAD LONGITUDINAL 12.28 (사이클 831, DIN/ISO: G831)

12.28 THREAD LONGITUDINAL (사이클 831, DIN/ISO: G831)

응용

이 사이클을 사용하여 나사산의 세로 회전을 수행할 수 있습니다.
이 사이클로 단일 나사산이나 여러 나사산을 처리할 수 있습니다.
나사산 깊이를 입력하지 않는 경우 사이클에서는 ISO1502 표준을 준수하는 나사산 깊이가 사용됩니다.
이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다.

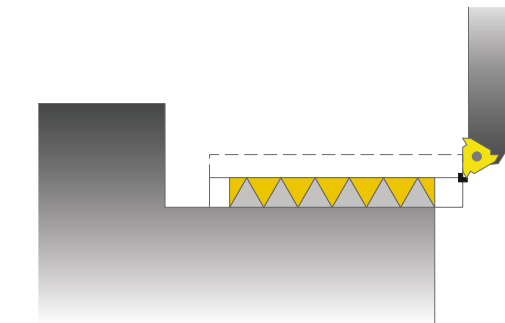

사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 나사산 앞 안전 거리에 위치결정한 후 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 근축 세로 절삭을 실행합니다. 이때, 정의된 피치가 가공 되도록 속도와 이송 속도가 동기화됩니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 안전 거리만큼 후퇴시킵니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 TNC가 진입 동작을 실행합니다. 진입은 진입 각도 **Q467**에 따라 실행됩니다.
- 6 나사산 깊이가 완료될 때까지 TNC가 프로세스(2 ~ 5)를 반복합니다.
- 7 TNC가 **Q476**에 정의된 횟수만큼 허공에서의 절삭을 실행합니다.
- 8 TNC가 이송 수 **Q475**에 따라 프로세스(2 ~ 7)를 반복합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.28 THREAD LONGITUDINAL (사이클 831, DIN/ISO: G831)

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

TNC에서는 안전 거리 **Q460**을 접근 경로로 사용합니다. 접근 경로는 이송 축을 필요한 속도까지 가속화할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

TNC는 나사산 피치를 오버런 경로로 사용합니다. 오버런 경로는 이송 축을 감속할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

사이클 832의 접근 및 오버런에 사용할 수 있는 파라미터는 THREAD EXTENDED입니다.

TNC에서 나사산 절삭을 수행할 때 이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다. 스핀들 속도 재지정 노브는 제한된 범위에서만 활성화되며, 이 범위는 기계 제작 업체에서 정의합니다(기계 설명서 참조).

 


일부 기계 유형에서 회전 공구는 밀링 스피들에 클램핑되지 않고, 스피들에 인접한 별도의 홀더에 클램핑되어 있습니다. 예를 들어 하나의 공구로만 내부 및 외부 나사산을 가공하는 경우에 회전 공구는 180°로 회전할 수 없습니다. 이러한 기계에서 내부 가공에 외부 공구를 사용하려는 경우 음의 직경 범위(-X)로 가공을 실행하고 공작물 회전 방향을 반전시킬 수 있습니다. 음의 직경 범위에서 사전 위치결정하는 경우 TNC는 파라미터 G471 나사산 위치(외부 나사산은 1, 내부 나사산은 0)의 효과를 반전시킵니다.


시작점까지 바로 후퇴 동작이 수행됩니다. 충돌하지 않고 사이클 끝에 있는 시작점에 접근할 수 있도록 항상 공구 위치를 결정합니다.

THREAD LONGITUDINAL 12.28 (사이클 831, DIN/ISO: G831)

사이클 파라미터



- ▶ **나사산 위치 Q471:** 나사산 위치 정의:
0: 외부 나사산
1: 내부 나사산
- ▶ **안전 거리 Q460:** 반경 방향 및 축 방향 안전 거리입니다. 축 방향의 경우 안전 거리는 동기화된 이송 속도로 가속화(접근 경로)를 위해 사용됩니다.
- ▶ **나사산 직경 Q491:** 공칭 나사산 직경을 다음과 같이 정의합니다.
- ▶ **나사산 피치 Q472:** 나사산의 피치입니다.
- ▶ **나사산 깊이 Q473(증분):** 나사산의 깊이입니다. 0을 입력하는 경우 깊이는 피치를 기준으로 한 미터법 나사산으로 가정됩니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 나사산 런아웃 Q474를 포함하는 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **나사산 런아웃 Q474(증분):** 나사산 끝에서 공구를 현재 절입 깊이로부터 들어올려 나사산 직경 Q460으로 이동하는 경로의 길이입니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 반경에 대해 상대적인 반경 방향 최대 절입 깊이입니다.
- ▶ **진입 각도 Q467:** 진입 Q463의 각도입니다. 로타리 축에 수직인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **진입 형식 Q468:** 진입 형식 정의:
0: 일정한 칩 횡단면(깊이만큼 진입 감소)
1: 일정한 절입 깊이
- ▶ **시작각 Q470:** 나사산 시작 지점의 회전 스피들 각도입니다.
- ▶ **시작 수 Q475:** 나사산 시작 수입니다.
- ▶ **허공에서의 절삭 수 Q476:** 정삭된 나사산 깊이에서 진입 없이 허공에서 수행하는 절삭 수입니다.

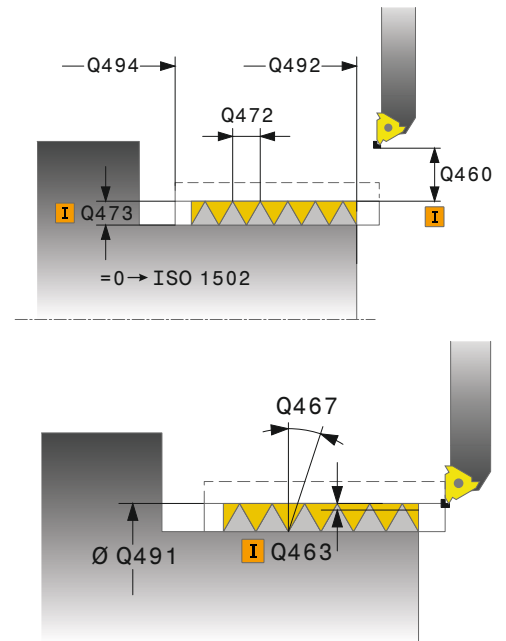

NC 블록

11 CYCL DEF 831 LONGITUDINAL THREAD

Q471=+0 ;나사산 위치

Q460=+5 ;안전 거리

Q491=+75 ;나사산 직경

Q472=+2 ;나사산 피치

Q473=+0 ;나사산 깊이

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q494=-15 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q474=+0 ;나사산 런아웃

Q463=+0.5;최대 절삭 깊이

Q467=+30 ;진입 각도

Q468=+0 ;진입 형식

Q470=+0 ;시작 각도

Q475=+30 ;시작 수

Q476=+30 ;허공에서의 절삭 수

12 L X+80 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

12.29 THREAD EXTENDED (사이클 832, DIN/ISO: G832)

12.29 THREAD EXTENDED (사이클 832, DIN/ISO: G832)

응용


이 사이클을 사용하여 나사산 또는 테이퍼 나사산에 대한 평면 회전과 세로 회전을 모두 수행할 수 있습니다. 확장된 기능 범위는 다음과 같습니다.

- 세로 나사산 또는 평면 나사산을 선택할 수 있습니다.
- 테이퍼, 테이퍼 각도, 윤곽 시작점 X의 치수 형식 파라미터를 사용하여 다양한 테이퍼 나사산을 정의할 수 있습니다.
- 접근 경로 및 오버런 경로에 대한 파라미터는 이송 축을 가속화하거나 감속할 수 있는 경로를 정의합니다.

이 사이클로 단일 나사산이나 여러 나사산을 처리할 수 있습니다.

사이클에 나사산 깊이를 입력하지 않는 경우 사이클에서는 표준화된 나사산 깊이가 사용됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다.

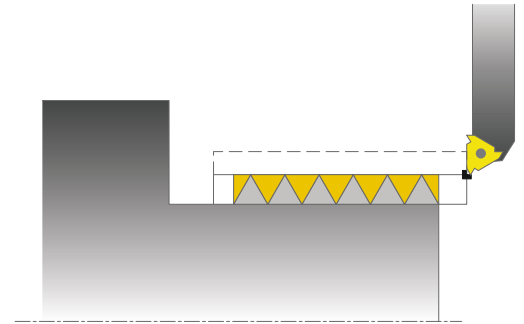

사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 나사산 앞 안전 거리에 위치결정한 후 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 세로 절삭을 실행합니다. 이때, 정의된 피치가 가공되도록 속도와 이송 속도가 동기화됩니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 안전 거리만큼 후퇴시킵니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 TNC가 진입 동작을 실행합니다. 진입은 진입 각도 **Q467**에 따라 실행됩니다.
- 6 나사산 깊이가 완료될 때까지 TNC가 프로세스(2 ~ 5)를 반복합니다.
- 7 TNC가 **Q476**에 정의된 횟수만큼 허공에서의 절삭을 실행합니다.
- 8 TNC가 이송 수 **Q475**에 따라 프로세스(2 ~ 7)를 반복합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 안전 위치에 프로그래밍하십시오.

접근 경로(**Q465**)는 이송 축을 필요한 속도까지 가속화할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

오버런 경로(**Q466**)는 이송 축을 감속할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

TNC에서 나사산 절삭을 수행할 때 이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다. 스핀들 속도 재지정 노브는 제한된 범위에서만 활성화되며, 이 범위는 기계 제조업체에서 정의합니다(기계 설명서 참조).

 


일부 기계 유형에서 회전 공구는 밀링 스핀들에 클램핑되지 않고, 스핀들에 인접한 별도의 홀더에 클램핑되어 있습니다. 예를 들어 하나의 공구로만 내부 및 외부 나사산을 가공하는 경우에 회전 공구는 180°로 회전할 수 없습니다. 이러한 기계에서 내부 가공에 외부 공구를 사용하려는 경우 음의 직경 범위(-X)로 가공을 실행하고 공작물 회전 방향을 반전시킬 수 있습니다. 음의 직경 범위에서 사전 위치결정하는 경우 TNC는 파라미터 G471 나사산 위치(외부 나사산은 1, 내부 나사산은 0)의 효과를 반전시킵니다.


시작점까지 바로 후퇴 동작이 수행됩니다. 충돌하지 않고 사이클 끝에 있는 시작점에 접근할 수 있도록 항상 공구 위치를 결정합니다.

12.29 THREAD EXTENDED (사이클 832, DIN/ISO: G832)

사이클 파라미터



- ▶ **나사산 위치 Q471:** 나사산 위치 정의:
0: 외부 나사산
1: 내부 나사산
- ▶ **나사산 방향 Q461:** 나사산 피치 방향 정의:
0: 세로(로타리 축에 평행)
1: 측면(로타리 축에 수직)
- ▶ **안전 거리 Q460:** 나사산 피치에 수직인 안전 거리입니다.
- ▶ **나사산 피치 Q472:** 나사산의 피치입니다.
- ▶ **나사산 깊이 Q473(증분):** 나사산의 깊이입니다. 0을 입력하는 경우 깊이는 피치를 기준으로 한 미터법 나사산으로 가정됩니다.
- ▶ **테이퍼 치수 유형 Q464:** 테이퍼 윤곽의 치수 유형 정의:
0: 시작점과 끝점 사용
1: 끝점, 시작점의 X 좌표, 테이퍼 각도 사용
2: 끝점, 시작점의 Z 좌표, 테이퍼 각도 사용
3: 시작점, 끝점의 X 좌표, 테이퍼 각도 사용
4: 시작점, 끝점의 Z 좌표, 테이퍼 각도 사용
- ▶ **윤곽 시작 직경 Q491:** 윤곽 시작점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 시작 Z 좌표 Q492:** 시작점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **윤곽 끝 직경 Q493:** 끝점의 X 좌표(직경 값)입니다.
- ▶ **윤곽 끝 Z 좌표 Q494:** 끝점의 Z 좌표입니다.
- ▶ **테이퍼 각도 Q469:** 윤곽의 테이퍼 각도입니다.
- ▶ **나사산 런아웃 Q474(증분):** 나사산 끝에서 공구를 현재 절입 깊이로부터 들어올려 나사산 직경 Q460으로 이동하는 경로의 길이입니다.
- ▶ **접근 경로 Q465(증분):** 피치 경로에서 이송 축을 필요한 속도까지 가속화하는 경로의 길이입니다. 접근 경로는 정의된 나사산 윤곽의 바깥쪽에 있습니다.
- ▶ **오버런 경로 Q466:** 피치 경로에서 이송 축을 감속하는 경로의 길이입니다. 오버런 경로는 정의된 나사산 윤곽 내부에 있습니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 나사산 피치에 수직인 최대 절입 깊이입니다.
- ▶ **진입 각도 Q467:** 진입 Q463의 각도입니다. 나사산 피치에 평행인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **진입 형식 Q468:** 진입 형식 정의:
0: 일정한 칩 횡단면(깊이만큼 진입 감소)
1: 일정한 절입 깊이
- ▶ **시작각 Q470:** 나사산 시작 지점의 회전 스핀들 각도입니다.
- ▶ **시작 수 Q475:** 나사산 시작 수입니다.
- ▶ **허공에서의 절삭 수 Q476:** 정삭된 나사산 깊이에서 진입 없이 허공에서 수행하는 절삭 수입니다.

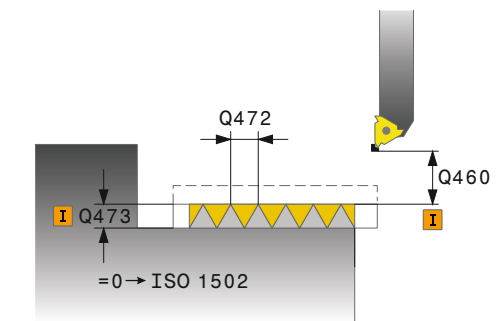

NC 블록

11 CYCL DEF 832 THREAD EXTENDED

Q471=+0 ;나사산 위치

Q461=+0 ;나사산 방향

Q460=+2 ;안전 거리

Q472=+2 ;나사산 피치

Q473=+0 ;나사산 깊이

Q464=+0 ;테이퍼의 치수 유형

Q491=+100윤곽 시작 직경

Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표

Q493=+110윤곽 끝 직경

Q494=-35 ;윤곽 끝 Z 좌표

Q469=+0 ;테이퍼 각도

Q474=+0 ;나사산 런아웃

Q465=+4 ;접근 경로

Q466=+4 ;오버런 경로

Q463=+0.5;최대 절삭 깊이

Q467=+30 ;진입 각도

Q468=+0 ;진입 형식

Q470=+0 ;시작 각도

Q475=+30 ;시작 수

Q476=+30 ;허공에서의 절삭 수

12 L X+80 Y+0 Z+2 FMAX M303

13 CYCL CALL

CONTOUR-PARALLEL THREAD 12.30 (사이클 830, DIN/ISO: G830)

12.30 CONTOUR-PARALLEL THREAD (사이클 830, DIN/ISO: G830)

응용


이 사이클을 사용하여 임의의 형태의 나사산에 대한 평면 회전과 세로 회전을 모두 수행할 수 있습니다.

이 사이클로 단일 나사산이나 여러 나사산을 처리할 수 있습니다. 사이클에 나사산 깊이를 입력하지 않는 경우 사이클에서는 표준화된 나사산 깊이가 사용됩니다.

이 사이클은 내부 가공과 외부 가공에 사용할 수 있습니다.



사이클 830은 프로그래밍된 윤곽을 따라 오버런 **Q466**을 실행합니다. 공간 조건을 확인하십시오.

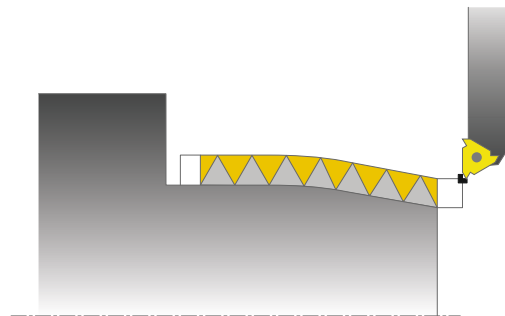

사이클 실행

TNC는 사이클 호출 시 공구 위치를 사이클 시작점으로 사용합니다.

- 1 TNC가 급속 이송으로 공구를 나사산 앞 안전 거리에 위치결정한 후 진입 동작을 실행합니다.
- 2 TNC가 정의된 나사산 윤곽에 평행하게 나사산 절삭을 실행합니다. 이때, 정의된 피치가 가공되도록 속도와 이송 속도가 동기화됩니다.
- 3 TNC가 급속 이송으로 공구를 안전 거리만큼 후퇴시킵니다.
- 4 TNC가 급속 이송으로 공구를 절삭 시작 위치로 다시 되돌립니다.
- 5 TNC가 진입 동작을 실행합니다. 진입은 진입 각도 **Q467**에 따라 실행됩니다.
- 6 나사산 깊이가 완료될 때까지 TNC가 프로세스(2 ~ 5)를 반복합니다.
- 7 TNC가 **Q476**에 정의된 횟수만큼 허공에서의 절삭을 실행합니다.
- 8 TNC가 이송 수 **Q475**에 따라 프로세스(2 ~ 7)를 반복합니다.
- 9 TNC가 급속 이송으로 공구를 사이클 시작점으로 다시 되돌립니다.

12.30 CONTOUR-PARALLEL THREAD (사이클 830, DIN/ISO: G830)

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 호출 이전에 반경 보정 **R0**을 사용하여 위치결정 블록을 시작 위치에 프로그래밍하십시오.

접근 경로(**Q465**)는 이송 축을 필요한 속도까지 가속화할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

오버런 경로(**Q466**)는 이송 축을 감속할 수 있도록 길이가 충분해야 합니다.

접근과 오버런은 모두 정의된 윤곽 바깥쪽에서 발생합니다.

TNC에서 나사산 절삭을 수행할 때 이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다. 스핀들 속도 재지정 노브는 제한된 범위에서만 활성화되며, 이 범위는 기계 제작 업체에서 정의합니다(기계 설명서 참조).

사이클을 호출하기 전에 사이클 **14 CONTOUR**을 프로그래밍하여 서브프로그램 번호를 정의해야 합니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

 


일부 기계 유형에서 회전 공구는 밀링 스핀들에 클램핑되지 않고, 스핀들에 인접한 별도의 홀더에 클램핑되어 있습니다. 예를 들어 하나의 공구로만 내부 및 외부 나사산을 가공하는 경우에 회전 공구는 180°로 회전할 수 없습니다. 이러한 기계에서 내부 가공에 외부 공구를 사용하려는 경우 음의 직경 범위(-X)로 가공을 실행하고 공작물 회전 방향을 반전시킬 수 있습니다. 음의 직경 범위에서 사전 위치결정하는 경우 TNC는 파라미터 G471 나사산 위치(외부 나사산은 1, 내부 나사산은 0)의 효과를 반전시킵니다.


시작점까지 바로 후퇴 동작이 수행됩니다. 충돌하지 않고 사이클 끝에 있는 시작점에 접근할 수 있도록 항상 공구 위치를 결정합니다.

CONTOUR-PARALLEL THREAD 12.30 (사이클 830, DIN/ISO: G830)

사이클 파라미터




- ▶ **나사산 위치 Q471:** 나사산 위치 정의:
0: 외부 나사산
1: 내부 나사산
- ▶ **나사산 방향 Q461:** 나사산 피치 방향 정의:
0: 세로(로타리 축에 평행)
1: 측면(로타리 축에 수직)
- ▶ **안전 거리 Q460:** 나사산 피치에 수직인 안전 거리입니다.
- ▶ **나사산 피치 Q472:** 나사산의 피치입니다.
- ▶ **나사산 깊이 Q473(증분):** 나사산의 깊이입니다. 0을 입력하는 경우 깊이는 피치를 기준으로 한 미터법 나사산으로 가정됩니다.
- ▶ **나사산 런아웃 Q474(증분):** 나사산 끝에서 공구를 현재 절입 깊이로부터 들어올려 나사산 직경 Q460으로 이동하는 경로의 길이입니다.

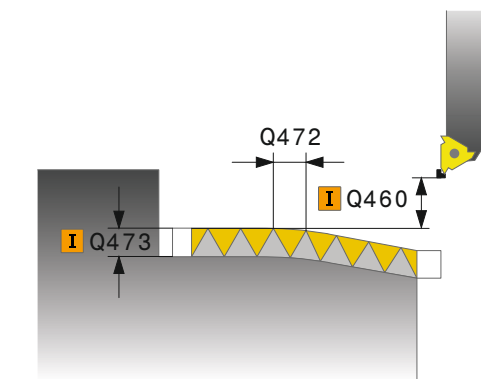

12.30 CONTOUR-PARALLEL THREAD

(사이클 830, DIN/ISO: G830)

- ▶ **접근 경로 Q465(증분):** 피치 경로에서 이송 축을 필요한 속도까지 가속화하는 경로의 길이입니다. 접근 경로는 정의된 나사산 윤곽의 바깥쪽에 있습니다.
- ▶ **오버런 경로 Q466:** 피치 경로에서 이송 축을 감속하는 경로의 길이입니다. 오버런 경로는 정의된 나사산 윤곽 내부에 있습니다.
- ▶ **최대 절삭 깊이 Q463:** 나사산 피치에 수직인 최대 절입 깊이입니다.
- ▶ **진입 각도 Q467:** 진입 Q463의 각도입니다. 나사산 피치에 평행인 기준각이 만들어집니다.
- ▶ **진입 형식 Q468:** 진입 형식 정의:
0: 일정한 칩 횡단면(깊이만큼 진입 감소)
1: 일정한 절입 깊이
- ▶ **시작각 Q470:** 나사산 시작 지점의 회전 스피들 각도입니다.
- ▶ **시작 수 Q475:** 나사산 시작 수입니다.
- ▶ **허공에서의 절삭 수 Q476:** 정삭된 나사산 깊이에서 진입 없이 허공에서 수행하는 절삭 수입니다.

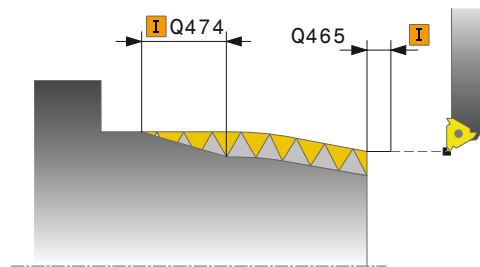

NC 블록

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL2
11 CYCL DEF 830 CONTOUR-PARALLEL THREAD
Q471=+0 ;나사산 위치
Q461=+0 ;나사산 방향
Q460=+2 ;안전 거리
Q472=+2 ;나사산 피치
Q473=+0 ;나사산 깊이
Q474=+0 ;나사산 런아웃
Q465=+4 ;접근 경로
Q466=+4 ;오버런 경로
Q463=+0.5;최대 절삭 깊이
Q467=+30 ;진입 각도
Q468=+0 ;진입 형식
Q470=+0 ;시작 각도
Q475=+30 ;시작 수
Q476=+30 ;허공에서의 절삭 수
12 L X+80 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL
14 M30
15 LBL 2
16 L X+60 Z+0
17 L X+70 Z-30
18 RND R60
19 L Z-45
20 LBL 0

12.31 기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)


사이클 실행

사이클 880 기어 호빙으로 모든 각도의 외부 원통형 기어 또는 각도가 있는 나선 방향 기어를 가공할 수 있습니다. 사이클에서 먼저 **기어**를 정의한 후 기어를 가공할 **공구**를 정의합니다. 사이클에서 가공 방법 및 가공면을 선택할 수 있습니다. 기어 호빙 가공 프로세스는 공구 스핀들 및 로타리 테이블의 동기화된 회전 운동으로 수행됩니다. 또한 기어 호브는 축 방향에서 공작물을 따라 움직입니다.

사이클 880 기어 호빙이 활성화 상태에서는 좌표계가 회전할 수도 있습니다. 따라서 사이클 **801 로타리 좌표계 재설정** 및 **M145**를 사이클 종료 시 프로그래밍하는 것이 중요합니다.

사이클 실행:

- 1 TNC가 공구축의 공구를 이송 속도 FMAX로 안전 높이 Q260에 위치결정합니다. 공구축에서 현재 공구 위치의 값이 Q260보다 큰 경우 공구는 이동되지 않습니다.
- 2 작업면을 기울이기 전에 TNC가 X의 공구를 이송 속도 FMAX로 안전한 좌표에 위치결정합니다. 공구가 계산된 좌표보다 큰 작업면의 좌표에 이미 있을 경우 공구는 이동되지 않습니다.
- 3 그 다음에 TNC가 이송 속도 Q253로 작업면을 기울입니다.
M144는 사이클에서 내부적으로 활성화됩니다.
- 4 TNC가 공구를 이송 속도 FMAX로 작업면의 시작점에 위치결정합니다.
- 5 그 다음에 TNC가 공구축의 공구를 이송 속도 Q253으로 안전 거리 Q460으로 이동합니다.
- 6 TNC가 세로 방향의 호브를 프로그래밍된 이송 속도 Q478(황삭용) 또는 Q505(정삭용)로 공작물을 따라 절삭할 날로 이동합니다. 가공할 영역은 Z Q551+Q460의 시작점과 Z Q552+Q460의 끝점으로 한정됩니다.
- 7 공구가 끝점에 도달하면 이송 속도 Q253으로 후퇴하여 시작점으로 복귀합니다.
- 8 정의된 기어가 완료될 때까지 TNC가 단계(5 ~ 7)를 반복합니다.
- 9 마지막으로 TNC가 공구를 이송 속도 FMAX로 안전 높이 Q260으로 후퇴시킵니다.
- 10 가공 작업은 경사 시스템에서 끝납니다.
- 11 이제 공구를 안전한 높이로 이동시키고 작업면의 경사를 재설정해야 합니다.
- 12 그런 다음 사이클 801 로타리 좌표계 재설정 및 **M145**를 프로그래밍해야 합니다.

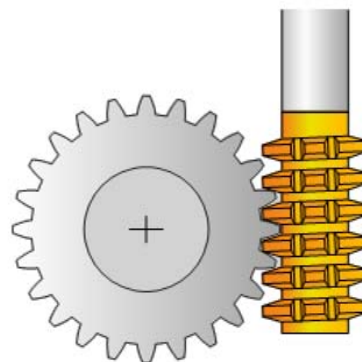

12.31 기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)

프로그래밍 시 주의 사항:



모듈, 날의 수 및 외부 직경의 입력 값은 모니터링됩니다. 이러한 값이 일치하지 않는 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 이러한 3개의 파라미터 중 2개만 입력하는 것도 가능합니다. 이 경우 모듈 또는 날의 수 또는 외부 직경에 대해 값을 0으로 입력합니다. 그러면 TNC에서 누락된 값을 계산합니다.

FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF를 프로그램합니다.

FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S15를 프로그래밍하는 경우 공구의 스핀들 속도는 다음과 같이 계산합니다. $Q541 \times S$. $Q541=238$ 및 $S=15$ 인 경우 공구 스핀들 속도는 3,570rpm이 됩니다.

공구를 공구 테이블에서 밀링 커터로 정의합니다.

공구의 최대 허용 스핀들 속도를 초과하지 않으려면 제한 값을 입력할 수 있습니다 ("tool.t" 공구 테이블의 "Nmax" 열의 항목).

사이클을 시작하기 전에 공작물의 회전 방향을 프로그램합니다(M303/M304).

사이클 호출 전에 데이텀을 회전 중심으로 설정합니다.



사이클 880 기어 호빙은 회전 모드에서 실행되며 CALL 활성 상태입니다.

소프트웨어 옵션 50을 활성화해야 합니다.

**충돌 주의!**

공구가 원하는 가공면 Q550에 있도록 사전 위치결정합니다. 이 가공면에서 킬링 시 공작물(클램핑 장치)과 충돌할 위험이 없는 안전한 위치로 공구를 이동합니다.

Z축의 시작점과 Z축의 끝점은 안전 거리 Q460에 의해 확장되는 것을 유의하십시오. 공구와 클램핑 장치 사이에 충돌할 위험이 없도록 공작물을 클램핑합니다.

사이클 이전에 M136을 프로그래밍하는 경우 TNC는 이송 속도 값을 mm/rev. 단위로 해석하며, M136이 사용되지 않은 경우에는 mm/min 단위로 해석합니다.

사이클 880 기어 호빙 후에 사이클 801 및 M145를 호출해서 재설정 좌표계를 재설정해야 합니다.


가공 중에 프로그램을 중지할 경우 가공을 다시 시작하기 전에 **좌표계를 사이클 801**로 재설정하고 **M145**를 호출해야 합니다.

기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880) 12.31

사이클 파라미터



- ▶ **가공 방법 Q215:** 가공 방법 정의:
 - 0: 황삭 및 절삭
 - 1: 황삭 전용
 - 2: 정삭 크기에 맞는 정삭만
 - 3: 보정량에 맞는 정삭만
- ▶ **모듈 Q540:** 기어 정의: 기어 휠의 모듈입니다. 입력 범위: 0 ~ 99.9999
- ▶ **날의 수 Q541:** 기어 정의: 날의 수입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **외부 직경 Q542:** 기어 정의: 정삭된 파트의 외부 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **트로프 팁 거리 Q543:** 기어 정의: 절삭할 기어 끝의 원과 맞물리는 기어의 이뿌리 원 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 9.9999
- ▶ **경사 각도 Q544:** 기어 정의: 나선 방향 기어의 날이 축 방향에 대하여 경사진 각도입니다 (직선 절삭 기어에서 이 각도는 0°입니다). 입력 범위: -45 ~ +45
- ▶ **공구 리드 각도 Q545:** 공구 정의: 기어 호브의 날면의 각도입니다. 10진법으로 이 값을 입력합니다. (예: 0°47'=0.7833) 입력 범위 -60.0000 ~ +60.0000
- ▶ **공구 방향 변경(3, 4) Q546:** 공구 정의: 기어 호브의 스핀들 회전 방향입니다.
 - 3: 우회전 공구(M3)
 - 4: 좌회전 공구(M4)
- ▶ **각도 오프셋, 스핀들 Q547:** 사이클 시작시 TNC가 공작물을 회전하는 각도입니다. 입력 범위: -180.0000 ~ +180.0000
- ▶ **가공면 Q550:** 가공 작업이 수행되는 면을 정의합니다.
 - 0: 양의 가공면
 - 1: 음의 가공면
- ▶ **선호 방향 Q533:** 경사의 대체 가능성을 선택합니다.
 - 0: 가장 짧은 옵션
 - 1: 음의 방향의 옵션
 - +1: 양의 방향의 옵션
 - 2: -90°에서 -180° 범위에서의 음의 방향의 옵션
 - +2: +90°에서 +180° 범위에서의 양의 방향의 옵션
- ▶ **경사 가공 Q530:** 경사 가공을 위한 틸팅 축의 위치를 결정합니다:
 - 1: 틸팅 축의 위치를 자동으로 결정하고, 그렇게 함으로써 공구 팁의 방향을 정합니다(MOVE). 공구와 공작물 사이의 상대적인 위치는 변경되지 않습니다. TNC는 선형축에서 보정 이동을 수행합니다.
 - 2: 공구 팁의 방향을 정하지 않고 틸팅 축의 위치를 자동으로 결정합니다(TURN).
- ▶ **사전 위치결정 이송 속도 Q253:** 틸팅과 사전에 위치를 결정할 때, 그리고 개별 진입 간에 공구축의 위치를 결정할 때 공구의 이송 속도입니다. 항목 (mm/min) 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**

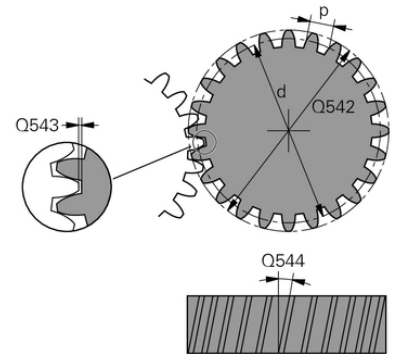

NC 블록

63 CYCL DEF 880 기어 호빙

Q215=0	;가공 작업
Q540=0	;모듈
Q541=0	;날의 수
Q542=0	;외부 직경
Q543=0.167	트로프 팁 거리
Q544=0	;경사 각도
Q545=0	;공구 리드 각도
Q546=3	;공구 방향 변경
Q547=0	;각도 오프셋, 스핀들
Q550=1	;가공면
Q533=0	;선호 방향
Q530=2	;경사 가공
Q253=750	;F 사전 위치결정
Q260=100	;안전 높이
Q553=10	;공구 길이 오프셋
Q551=0	;Z축의 시작점
Q552=-10	;Z축의 끝점
Q463=1	;최대 절삭 깊이
Q460=2	;안전 거리
Q488=0.3	;절입 이송 속도
Q478=0.3	;황삭 이송 속도
Q483=0.4	;직경 보정량
Q505=0.2	;정삭 이송 속도

12.31 기어 호빙(사이클 880, DIN/ISO: G880)



- ▶ **공구 길이 오프셋** Q553: 기어 호브의 어떤 섹션을 사용할지 정의합니다. 기어 호빙은 호브 날의 마모를 초래하므로 공구의 전체 길이에 걸쳐서 부하를 균등하게 적용하기 위해 공구를 세로 방향으로 보정할 수 있습니다. 파라미터 Q553에 공구가 세로 방향으로 이동할 증분 거리를 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99.9999
- ▶ **Z축의 시작점** Q551: 기어 호빙을 위한 Z축의 시작점입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Z축의 끝점** Q552: 기어 호빙을 위한 Z축의 끝점입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 절삭 깊이** Q463: 방사 방향의 최대 진입량(반경 값)입니다. 연마 절삭을 방지하기 위해 진입량은 균등하게 나뉩니다. 입력 범위: 0.001 ~ 999.999
- ▶ **안전 거리** Q460(증분): 후퇴 및 사전 위치결정을 위한 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 999.999
- ▶ **절입 이송 속도** Q488: 공구 진입 이송 속도입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999
- ▶ **황삭 이송 속도** Q478: 황삭 시 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.
- ▶ **직경 보정량** Q483(증분): 정의된 윤곽에 대한 직경 보정량입니다. .
- ▶ **정삭 이송 속도** Q505: 정삭 도중의 이송 속도입니다. M136이 프로그래밍된 경우 TNC는 이 값을 mm/rev.로 해석하고 M136이 프로그래밍되지 않은 경우에는 mm/min으로 해석합니다.

가공면에 따른 회전 방향(Q550)

로타리 테이블의 회전 방향을 결정합니다.

- 어떤 공구입니까? (오른쪽 절삭/왼쪽 절삭)?
- 어떤 가공면입니까? X+ (Q550=0) / X- (Q550=1)
- 아래의 두 개의 테이블 중 하나에서 로타리 테이블의 회전 방향을 조회합니다. 공구의 회전 방향에 해당하는 테이블을 선택합니다(오른쪽 절삭/왼쪽 절삭). 이 테이블에서 원하는 가공면X+(Q550=0) / X-(Q550=1)에 대해 로타리 테이블의 회전 방향을 조회합니다.

공구: 오른쪽 절삭 M3	
가공면 X+(Q550=0)	테이블 회전 방향: 시계 방향(M303)
가공면 X-(Q550=1)	테이블 회전 방향: 반시계 방향(M304)
공구: 왼쪽 절삭 M4	
가공면 X+(Q550=0)	테이블 회전 방향: 반시계 방향(M304)
가공면 X-(Q550=1)	테이블 회전 방향: 시계 방향(M303)

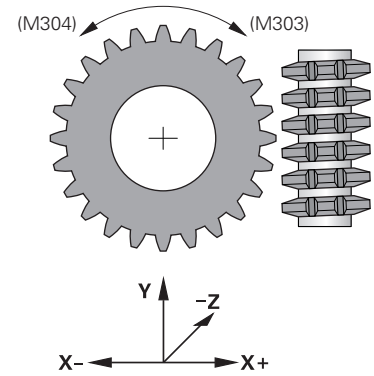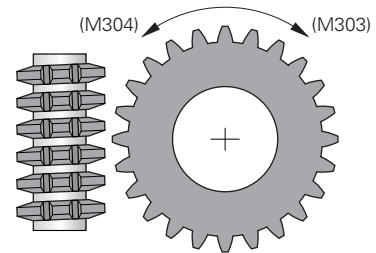


12.32 불평형 확인(사이클 892, DIN/ISO: G892)

12.32 불평형 확인(사이클 892, DIN/ISO: G892)

응용

펌프 바디와 같은 비대칭 공작물을 회전할 때는 불평형이 발생할 수 있습니다. 공작물의 회전 속도, 질량 및 형태에 따라 기계에 고부하를 초래할 수 있습니다. TNC는 사이클 892 불평형 확인으로 회전 스피ndl의 불평형을 확인합니다. 이 사이클에서는 파라미터를 두 개 사용합니다. Q450은 최대 불평형을 설명하며 Q451은 최고 속도를 설명합니다. **최대 불평형이 초과되면 오류 메시지가 표시되고 프로그램은 중단됩니다.** 최대 불평형이 초과되지 않으면 TNC는 프로그램을 중단 없이 실행합니다. 이 기능은 기계 기술자를 보호합니다. 과도한 불평형이 감지되는 경우 조치를 취할 수 있습니다.

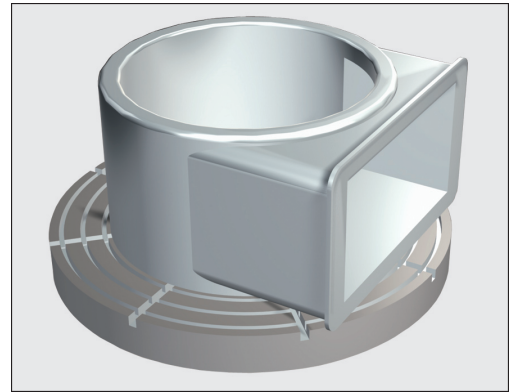

프로그래밍 시 주의 사항:



새 공작물을 클램핑할 때마다 불평형을 점검합니다. 필요할 경우, 평형추를 사용하여 불평형을 보정합니다.

가공 도중 재료가 제거되면서 공작물의 질량 분포가 바뀌게 됩니다. 이 점도 공작물 불평형에 영향을 줄 수 있습니다. 그러므로 불평형 점검은 가공 단계 사이에도 수행해야 합니다.

속도를 선택할 때 공작물의 질량과 불평형을 고려해야 합니다. 공작물이 무겁거나 불평형이 심한 경우에는 고속을 사용하지 마십시오.



소프트웨어 옵션 50을 활성화해야 합니다.

이 기능은 회전 모드에서 실행됩니다. FUNCTION MODE TURN 이 활성화되어야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지가 생성됩니다.

기계 공구 제작 업체에서 사이클 892를 구성합니다.

기계 공구 제작 업체에서 사이클 892의 기능을 정의합니다.

불평형 검사 중에 회전 스피들이 회전합니다.

이 기능은 복수의 회전 스피들이 있는 기계에서 실행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기계 공구 제작 업체에 문의하십시오.

각 기계 형식마다 컨트롤의 내부 불평형 기능의 적용 가능성을 확인해야 합니다. 회전 스피들의 불평형 진폭이 인접한 축에 거의 영향을 주지 않는 경우 판정 결과로부터 유용한 불평형 값을 계산하는 것이 가능하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 불평형 모니터링을 위해 외부 센서를 갖춘 시스템을 사용해야 합니다.




사이클 892 불평형 확인이 프로그램을 중단한 경우 수동 불평형 측정 사이클을 사용하는 것이 좋습니다. TNC는 이 사이클로 불평형을 결정하고 평형추의 질량 및 위치를 계산합니다. 수동 불평형 측정 사이클에 대한 자세한 내용은 대화식 프로그래밍 사용 설명서를 참조하십시오.

12.32 불평형 확인(사이클 892, DIN/ISO: G892)

사이클 파라미터



- ▶ **최대 런아웃 Q450:** (mm)사인파 불평형 신호의 최대 진폭을 지정합니다. 신호는 측정 축의 다음 오류 및 스핀들 회전에서 나옵니다.
- ▶ **속도 Q451:** (rpm)불평형 검사는 낮은 회전 속도(예: 50rpm)에서 시작합니다. 회전 속도는 정의된 최대 속도에 도달할 때까지 지정한 증분(예: 25rpm)씩 자동으로 증가됩니다. 스핀들 재지정은 적용되지 않습니다.

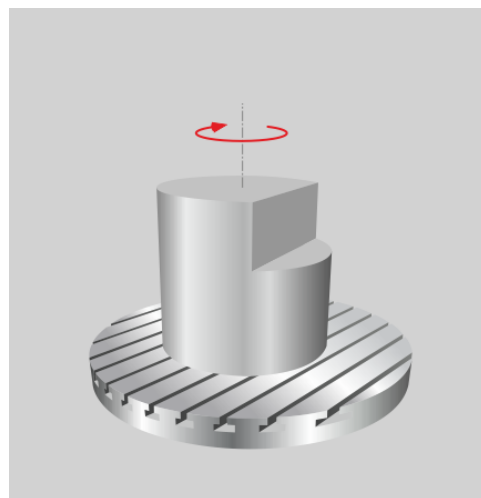

NC 블록


63 CYCL DEF 892 CHECK
UNBALANCE

Q450=0 ;최대 런아웃

Q451=50 ;속도

12.33 프로그램 예

예: 숄더 리세스

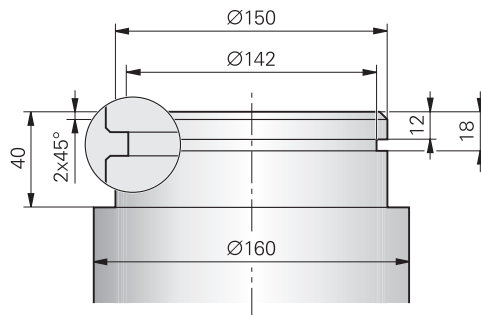

0 BEGIN PGM SHOULDER MM	
1 BLK FORM 0.1 Y X+0 Y-10 Z-35	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+87 Y+10 Z+2	
3 TOOL CALL 12	공구 호출
4 M140 MB MAX	공구 후퇴
5 FUNCTION MODE TURN	회전 모드 활성화
6 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:150	일정한 표면 속도
7 CYCL DEF 800 로타리 좌표계 조정	사이클 정의 로타리 좌표계 조정
Q497=+0 ;정밀 각도	
Q498=+0 ;공구 반전	
8 M136	회전당 밀리미터 단위 이송 속도
9 L X+165 Y+0 R0 FMAX	평면의 시작점으로 이동
10 L Z+2 R0 FMAX M304	안전 거리, 회전 스피들 설정
11 CYCL DEF 812 숄더 세로 확장	사이클 정의 숄더 세로
Q215=+0 ;가공 방법	
Q460=+2 ;안전 거리	
Q491=+160 ;윤곽 시작 직경	
Q492=+0 ;윤곽 시작 Z 좌표	
Q493=+150 ;윤곽 끝 직경	
Q494=-40 ;윤곽 끝 Z 좌표	
Q495=+0 ;원주 표면 각도	
Q501=+1 ;시작 요소 유형	
Q502=+2 ;시작 요소 크기	
Q500=+1 ;윤곽 모서리 반경	
Q496=+0 ;정면 각도	
Q503=+1 ;끝 요소 유형	
Q504=+2 ;끝 요소 크기	
Q463=+2.5 ;최대 절삭 깊이	
Q478=+0.25 ;황삭 이송 속도	
Q483=+0.4 ;직경 보정량	

Q484=+0.2	;Z 방향 보정량	
Q505=+0.2	;정삭 이송 속도	
Q506=+0	;윤곽 평활	
12 CYCL CALL M8		사이클 호출
13 M305		스핀들 해제
14 TOOL CALL 15		공구 호출
15 M140 MB MAX		공구 후퇴
16 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100		일정한 절삭 속도
17 CYCL DEF 800 로타리 좌표계 조정		사이클 정의 로타리 좌표계 조정
Q497=+0	;정밀 각도	
Q498=+0	;공구 반전	
18 L X+165 Y+0 R0 FMAX		평면의 시작점으로 이동
19 L Z+2 R0 FMAX M304		안전 거리, 회전 스핀들 설정
20 CYCL DEF 862 반경방향 리세싱 확장		사이클 정의 리세스
Q215=+0	;가공 방법	
Q460=+2	;안전 거리	
Q491=+150	;윤곽 시작 직경	
Q492=-12	;윤곽 시작 Z 좌표	
Q493=+142	;윤곽 끝 직경	
Q494=-18	;윤곽 끝 Z 좌표	
Q495=+0	;측면 각도	
Q501=+1	;시작 요소 유형	
Q502=+1	;시작 요소 크기	
Q500=+0	;윤곽 모서리 반경	
Q496=+0	;두 번째 측면 각도	
Q503=+1	;끝 요소 유형	
Q504=+1	;끝 요소 크기	
Q478=+0.3	;황삭 이송 속도	
Q483=+0.4	;직경 보정량	
Q484=+0.2	;Z 방향 보정량	
Q505=+0.15	;정삭 이송 속도	
Q463=+0	;깊이 제한	
21 CYCL CALL M8		사이클 호출
22 M305		스핀들 해제
23 M137		분당 밀리미터 단위 이송 속도
24 M140 MB MAX		공구 후퇴
25 FUNCTION MODE MILL		밀링 모드 활성화
26 M30		프로그램 종료
27 END PGM SHOULDER MM		

예: 기어 호빙

사이클 880 기어 호빙은 다음의 프로그램에서 사용됩니다. 이 프로그래밍의 예에서는 모듈=2.1 나선 방향 기어의 가공을 보여줍니다.

프로그램 순서

- 공구 호출: 기어 호브
- 회전 모드 시작
- 안전한 위치에 접근
- 사이클 호출
- 사이클 801 및 M145의 좌표계 재설정

0 BEGIN PGM 5 MM	
1 BLK FORM CYLINDER Z R42 L150	공작물 영역 정의: 원통
2 FUNCTION MODE MILL	밀링 모드 활성화
3 TOOL CALL "GEAR_HOB_D75"	공구 호출
4 FUNCTION MODE TURN	회전 모드 활성화
5 CYCL DEF 801 로타리 좌표계 재설정	좌표계 재설정
6 M145	M144가 여전히 활성 상태인 경우 비활성화
7 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S50	일정한 표면 속도 해제
8 M140 MB MAX	공구 후퇴
9 L A+0 R0 FMAX	로터리축을 0으로 설정
10 L X+250 Y-250 R0 FMAX	가공을 수행할 측면의 작업면에서 공구 사전 위치결정
11 Z+20 R0 FMAX	스핀들 축에서 공구 사전 위치결정
12 L M136	이송 속도(mm/rev)
13 CYCL DEF 880 기어 호빙	보간 회전 활성화
Q215=+0 ;가공 작업	
Q540=+2.1 ;모듈	
Q541=+0 ;날의 수	
Q542=+69.3 ;외부 직경	
Q543=+0.1666 ;트로프 팁 거리	
Q544=-5 ;경사 각도	
Q545=+1.6833 ;공구 리드 각도	
Q546=+3 ;공구 방향 변경	
Q550=+0 ;가공면	
Q533=+0 ;선호 방향	
Q530=+2 ;경사 가공	
Q253=+2000 ;F 사전 위치결정	
Q260=+20 ;안전 높이	
Q553=+10 ;공구 길이 오프셋	
Q551=+0 ;Z축의 시작점	
Q552=-10 ;Z축의 끝점	
Q463=+1 ;최대 절삭 깊이	
Q488=+1 ;절입 이송 속도	
Q478=+2 ;황삭 이송 속도	

Q483=+0.4	;직경 보정량	
Q505=+1	;정삭 이송 속도	
14 CYCL CALL M303		사이클 호출, 스핀들 설정
15 CYCL DEF 801	로타리 좌표계 재설정	좌표계 재설정
16 M145		사이클에서 활성화 M144를 비활성
17 FUNCTION MODE MILL		밀링 모드 활성화
18 M140 MB MAX		공구축에서 공구를 후퇴
19 L A+0 C+0 R0 FMAX		회전 재설정
20 M30		프로그램 종료
21 END PGM 5 MM		

13

터치 프로브 사이클
사용

터치 프로브 사이클 사용

13.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보

13.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다.
기계 설명서를 참조하십시오.

기능의 작동 방법


TNC가 터치 프로브 사이클을 실행할 때마다 3D 터치 프로브는 하나의 선형축에 있는 공작물에 접근합니다. 이것은 기본 회전이 활성화된 동안이나 기울어진 작업 평면의 경우에도 마찬가지입니다. 기계 공구 제작 업체는 기계 파라미터의 프로빙 이송 속도를 결정합니다.

추가 정보: "터치 프로브 사이클로 작업하기 전에", 페이지 433

프로브 스타일러스가 공작물에 닿으면, 다음 작업이 수행됩니다.

- 3D 터치 프로브에서 TNC로 신호가 전달되어 프로빙된 위치의 좌표가 저장됩니다.
- 터치 프로브가 이동을 멈추고
- 급속 이송으로 시작 위치까지 복귀합니다.

정의된 거리 내에서 스타일러스가 비껴 이동하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다(거리: 터치 프로브 테이블로부터 **DIST**).

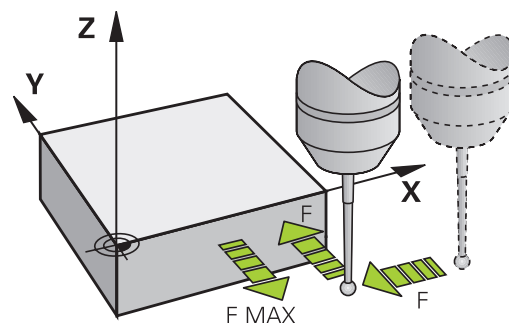

수동 운전 모드의 기본 회전 고려

프로빙 도중 TNC는 활성 기본 회전을 고려하여 특정 각도로 공작물에 접근합니다.

수동 작동 모드 및 전자 핸드휠 작동 모드에서의 터치 프로브 사이클

수동 작동 및 **EL. 핸드휠** 모드에서 TNC의 터치 프로브 사이클을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 터치 프로브 교정
- 공작물 오정렬 보정
- 데이텀 설정


터치 프로브 사이클 관련 일반 정보 13.1

자동 작업을 위한 터치 프로브 사이클

TNC에는 수동 및 전자식 핸드휠 모드에서 사용할 수 있는 터치 프로브 사이클 외에도 자동 모드에서 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 다음과 같은 많은 사이클이 있습니다.

- 터치 트리거 프로브 구경 측정
- 공작물 오정렬 보정
- 데이텀 설정
- 자동 공작물 검사
- 자동 공구 측정


프로그램 작성 편집 모드에서 TOUCH PROBE 키를 사용하여 터치 프로브 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다. 최신 고정 사이클과 마찬가지로 번호가 400보다 큰 터치 프로브 사이클에서는 Q 파라미터를 전송 파라미터로 사용합니다. 여러 사이클에서 필요한 특수 기능이 지정된 파라미터에는 항상 같은 번호가 지정됩니다. 예를 들어, Q260에는 항상 안전 높이가 지정되며 Q261에는 측정 높이가 지정됩니다. 프로그래밍 단순화를 위해 사이클을 정의하는 동안 그래픽이 표시됩니다. 입력해야 하는 파라미터가 이 그래픽에 나와 있습니다(오른쪽 그림 참조).

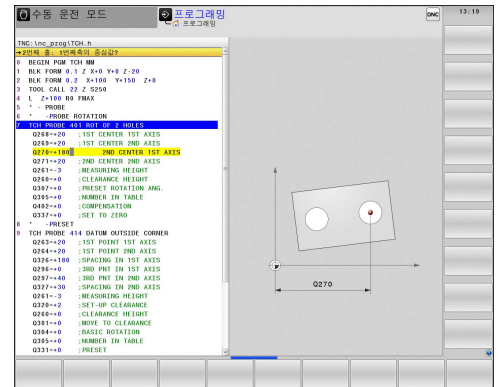

터치 프로브 사이클 사용

13.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보

 프로그램 작성 편집 작동 모드에서 터치 프로브 사이클 정의

TOUCH
PROBE

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 모든 터치 프로브 기능이 그룹별로 표시됩니다.
- ▶ 원하는 프로브 사이클 그룹을 선택하십시오(예: 데이텀 설정). 기계가 자동 공구 측정용 사이클에 대한 준비가 되어 있는 경우에만 이 사이클을 사용할 수 있습니다.
- ▶ 사이클을 선택합니다(예: 포켓 중심에 데이텀 설정). TNC에서 프로그래밍 대화 상자를 시작하고 필요한 입력값을 모두 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 화면 오른쪽 창에 입력 파라미터의 그래픽이 표시됩니다. 대화 상자 프롬프트에 입력해야 하는 파라미터가 하이라이트되어 표시됩니다.
- ▶ TNC에서 요청하는 파라미터를 모두 입력한 다음 ENT 키를 눌러 각 항목의 입력을 완료합니다.
- ▶ 필요한 데이터를 모두 입력하면 대화 상자가 닫힙니다.

NC 블록

5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE
RECTAN.

Q321=+50 ;1차 측의 중심값

Q322=+50 ;2차 측의 중심값

Q323=60 ;1번째 면 길이

Q324=20 ;2번째 면 길이

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q305=10 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS측 프로브

Q382=+85 ;TS측의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS측의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS측의 3번째 좌표

Q333=+0 ;데이텀


소프트 키	측정 사이클 그룹	페이지
	자동 측정 및 공작물 오정렬 보정용 사이클	440
	자동 공작물 프리셋용 사이클	458
	자동 공작물 검사를 위한 사이클	502
특별 사이클	특수 사이클	542
TS 교정	TS 교정	542
키네마틱	역학	578
	자동 공구 측정용 사이클(기계 제작 업체에서 활성화)	606
MONITORING WITH CAMERA	시각적 설정 컨트롤(옵션 136 VSC)	558

13.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에

기계 파라미터를 사용하면 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 동작을 결정할 수 있으므로 폭넓은 응용 분야를 처리할 수 있습니다.


터치점까지의 최대 이송 거리: 터치 프로브 테이블의 DIST

DIST에 정의된 경로 내에서 스타일러스가 비껴 이동하지 않는 경우 오류 메시지가 출력됩니다.

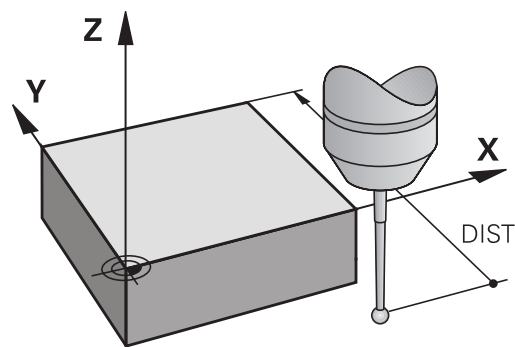

터치점까지의 안전 거리: 터치 프로브 테이블의 SET_UP

TNC에서 터치 프로브를 사전 위치결정하는 정의된(또는 계산된) 터치점까지의 거리를 **SET_UP**에 정의합니다. 입력값이 작을수록 터치점 위치를 더 정확하게 정의해야 합니다. 또한 대다수의 터치 프로브 사이클에서 안전 거리를 정의하여 **SET_UP**에 추가할 수도 있습니다.

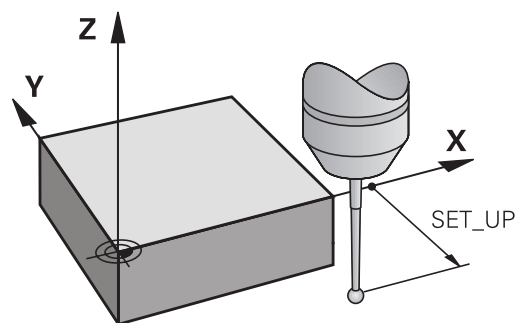

적외선 터치 프로브를 프로그래밍된 프로브 방향으로 설정: 터치 프로브 테이블의 TRACK

측정 정밀도를 높이려면 모든 프로브 프로세스 전에 **TRACK = ON**을 사용하여 적외선 터치 프로브가 프로그래밍된 프로브 방향을 향하게 합니다. 이렇게 하면 스타일러스가 항상 동일한 방향으로 비껴 이동합니다.




TRACK = ON을 변경하면 터치 프로브를 다시 교정해야 합니다.

터치 프로브 사이클 사용

13.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에

터치 트리거 프로브, 프로빙 이송 속도: 터치 프로브 테이블의 F

TNC가 공작물을 프로빙하는 이송 속도를 **F**에 정의합니다.

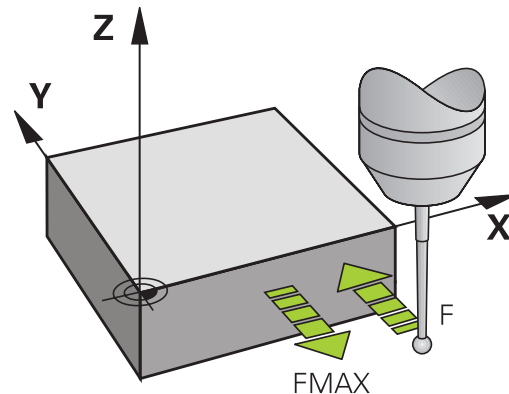

터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: FMAX

TNC가 터치 프로브를 사전 위치결정하거나 측정점 사이의 특정 위치에 위치결정하는 이송 속도를 **FMAX**에 정의합니다.

터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: 터치 프로브 테이블의 F_PREPOS

TNC가 FMAX에 정의된 이송 속도로 터치 프로브를 위치결정할지 급속 이송으로 위치결정할지 여부를 **F_PREPOS**에 정의합니다.

- 입력값 = **FMAX_PROBE**: FMAX의 이송 속도로 위치결정
- 입력값 = **FMAX_MACHINE**: 급속 이송으로 사전 위치결정

다중 측정

측정 정밀도를 향상시키기 위해 TNC는 각 프로빙 프로세스를 최대 세 번까지 연속해서 실행할 수 있습니다. 측정 횟수를 기계 파라미터 **프로브 설정 > 프로브 동작 구성 > 자동 모드: 프로브 기능을 통한 다중 측정**에 정의합니다. 측정된 위치 값이 크게 다를 경우 오류 메시지가 출력됩니다(제한 값은 **다중 측정의 신뢰 범위**에 정의되어 있음). 다중 측정을 사용하면 오염 등으로 인해 불규칙적으로 발생하는 오류를 탐지하는 것이 가능합니다.

측정된 값이 신뢰 구간 내에 있으면 측정된 위치의 평균값이 저장됩니다.

다중 측정의 신뢰 범위

다중 측정을 수행할 때 다양한 측정값을 **프로브 설정 > 프로브 동작 구성 > 자동 모드: 다중 측정의 신뢰 범위**에 저장합니다. 측정값의 차가 정의된 값을 초과하면 오류 메시지가 출력됩니다.

터치 프로브 사이클 실행

터치 프로브의 모든 사이클은 DEF 활성 상태입니다. 즉, 프로그램 실행에서 사이클 정의가 실행된 직후 자동으로 사이클이 실행됩니다.



충돌 주의!

터치 프로브 사이클을 실행할 때 좌표 변환용으로 활성화된 사이클이 없어야 합니다(사이클 7 DATUM, 사이클 8 MIRROR IMAGE, 사이클 10 ROTATION, 사이클 11 SCALING 및 26 AXIS-SPECIFIC SCALING).



기본 회전이 활성화된 동안에도 터치 프로브 사이클 408-419를 실행할 수 있습니다. 하지만 사이클 측정 후에 데이텀 테이블과 함께 사이클 7 데이텀 이동을 사용할 경우 기본 회전 각도를 변경해서는 안 됩니다.

400보다 큰 수의 터치 프로브 사이클은 위치결정 로직에 따라 터치 프로브를 위치결정합니다.

- 스타일러스 S극의 현재 좌표가 사이클에 정의된 안전 높이 좌표보다 작은 경우, 프로브축에서 터치 프로브를 안전 높이까지 후퇴한 다음 작업 평면에서 첫 번째 시작점에 프로브를 위치결정합니다.
- 스타일러스 S극의 현재 좌표가 안전 높이 좌표보다 큰 경우 먼저 작업면에서 터치 프로브를 첫 번째 프로브점에 위치결정한 다음 즉시 터치 프로브 축에서 측정 높이로 이동합니다.

13.3 터치 프로브 테이블

일반 정보

터치 프로브 테이블에는 프로빙 프로세스 동안 프로브 동작을 정의하는 다양한 데이터가 저장되어 있습니다. 기계 공구에서 여러 터치 프로브를 사용하는 경우 각 터치 프로브에 대해 개별 데이터를 저장할 수 있습니다.

터치 프로브 테이블 편집

 
터치 프로브 테이블을 편집하려면 다음을 수행하십시오.




- ▶ 수동 작동 모드를 선택합니다.




- ▶ 터치 프로브 기능을 선택합니다. **터치 프로브** 소프트웨어 키를 누르면 TNC에서 추가 소프트웨어 키가 표시됩니다.



 - ▶ 터치 프로브 테이블을 선택합니다. **터치 프로브 테이블** 소프트웨어 키를 누릅니다.



- ▶ **편집** 소프트웨어 키를 **설정**으로 설정합니다.
- ▶ 화살표 키를 사용하여 원하는 설정을 선택합니다.
- ▶ 원하는 대로 변경합니다.
- ▶ 터치 프로브 테이블을 종료합니다. **종료** 소프트웨어 키를 누릅니다.

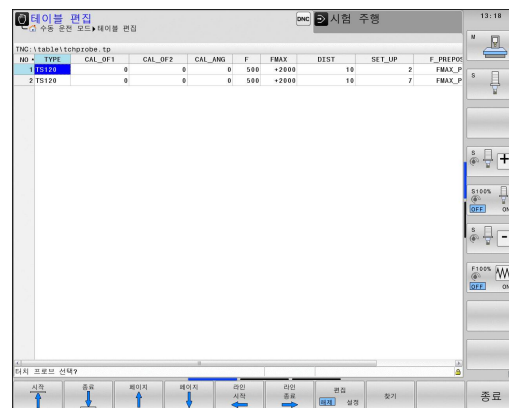

터치 프로브 데이터

약어	입력	대화 상자
아니오	터치 프로브 번호: 공구 테이블(열: TP_NO)의 해당 공구 번호 아래에 이 번호를 입력합니다.	-
TYPE	사용된 터치 프로브 선택	터치 프로브 선택?
CAL_OF1	기준축을 위한 스핀들축에 대한 터치 프로브축의 보정량	기준 축에서 TS 중심 오정렬? [mm]
CAL_OF2	보조축을 위한 스핀들축에 대한 터치 프로브축의 보정량	보조축에서 TS 중심 오정렬? [mm]
CAL_ANG	방향 조정이 가능한 경우 TNC는 교정이나 프로빙을 시작하기 전에 터치 프로브의 방향을 방향 각도로 조정합니다.	교정용 스핀들 각도?
F	TNC가 공작물을 프로빙하는 이송 속도	프로빙 이송 속도? [mm/min]
FMAX	터치 프로브가 사전 위치결정되거나 측정점 사이에 위치 결정되는 이송 속도	프로빙 사이클에서 급속 이송? [mm/min]
DIST	정의된 경로 내에서 스타일러스가 비껴 이동하지 않는 경우 오류 메시지가 출력됩니다.	최대 측정 경로? [mm]
SET_UP	TNC에서 터치 프로브를 사전 위치결정하는 정의된(또는 계산된) 터치점까지의 거리를 SET_UP 에 정의합니다. 입력값이 작을수록 터치점 위치를 더 정확하게 정의해야 합니다. 또한 대다수의 터치 프로브 사이클에서 안전 거리를 정의하여 SET_UP 기계 파라미터에 추가할 수도 있습니다.	안전 거리? [mm]
F_PREPOS	사전 위치결정 속도 정의: ■ FMAX의 속도로 사전 위치결정: FMAX_PROBE ■ 기계 급속 이송으로 사전 위치결정: FMAX_MACHINE	급속 이송으로 사전 위치결정? ENT/NO ENT
TRACK	측정 정밀도를 높이려면 모든 프로브 프로세스 전에 TRACK = ON 을 사용하여 적외선 터치 프로브가 프로그램된 프로브 방향을 향하게 합니다. 이렇게 하면 스타일러스가 항상 동일한 방향으로 비껴 이동합니다. ■ ON: 스핀들 트랙킹 수행 ■ OFF: 스핀들 트랙킹 수행 안 함	터치 프로브 사이클 방향 조정? 예 =ENT, 아니오=NOENT

14

터치 프로브 사이클:
공작물 오정렬 자동
측정

14.1 기본 사항

14.1 기본 사항

개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.

하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다.


기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 공작물 오정렬을 측정하고 보정하는 데 사용할 수 있는 다섯 가지 사이클이 있습니다. 또한 사이클 404를 사용하여 기본 회전을 재설정할 수 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	400 기본 회전 두 점을 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	442
	401 두 홀의 회전 두 홀을 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	444
	402 두 개 보스의 회전 두 개 보스를 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	446
	403 로타리 축의 회전 두 점을 사용한 자동 측정. 테이블 회전으로 보정.	449
	405 C축의 회전 홀 중심과 양의 Y축 사이의 각도 보정 자동 정렬. 테이블 회전을 통한 보정.	453
	404 기본 회전 설정 기본 회전 설정	452

공작물 오정렬을 측정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성

사이클 400, 401 및 402의 경우 파라미터 Q307 **기본 회전에 대한 기본 설정**을 통해 측정 결과를 기존 각도 α 를 사용하여 수정할 것인지 여부를 정의할 수 있습니다(오른쪽 그림 참조). 이 파라미터를 사용하면 공작물의 임의 직선 **1**에 대해 기본 회전을 측정하여 실제 0° 방향 **2**에 대한 참조를 설정할 수 있습니다.

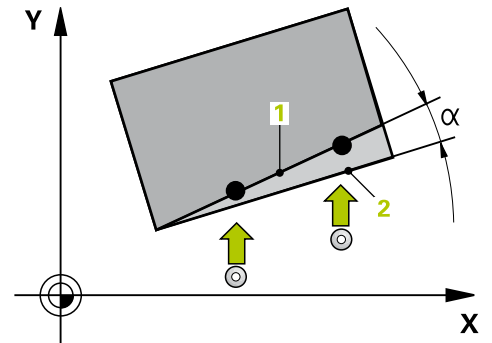


14.2 BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400)

14.2 BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 400은 수직면 위에 있는 두 점을 측정하여 공작물의 오정렬을 확인합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 측정된 값을 보정합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(**FMAX** 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그램 래밍된 터치점 **1**로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (**F**)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 **2**로 이동하고 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.

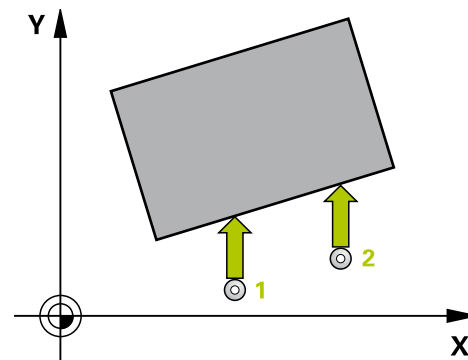


프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.

 사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 2번째 측정점 Q265(절대):** 작업 평면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 2번째 측정점 Q266(절대):** 작업면의 보조축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정축 Q272:** 작업면에서 측정이 수행되는 축입니다.
1: 주축 = 측정축
2: 보조축 = 측정축
- ▶ **이송 방향 1 Q267:** 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
-1: 음의 이송 방향
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **회전 각도의 프리셋 값 Q307(절대):** 기준축이 아닌 직선에 대해 오정렬을 측정하는 경우 이 기준 선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **테이블의 프리셋 번호 Q305:** 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999

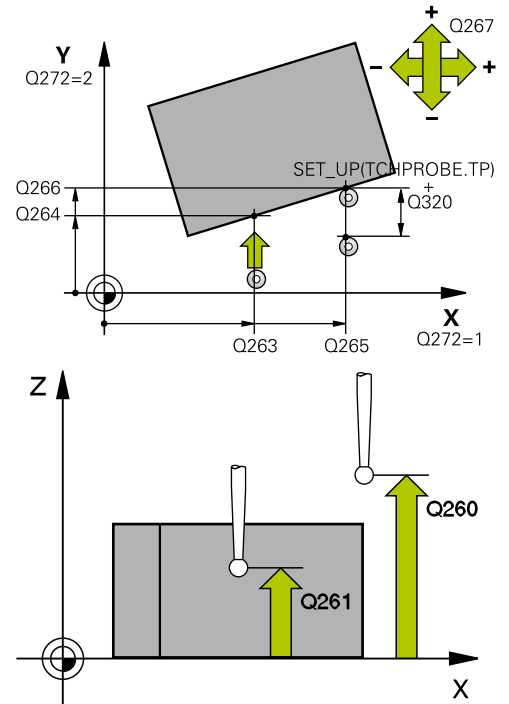

NC 블록

5 TCH PROBE 400 BASIC ROTATION

Q263=+10 ;1차축의 1번째 점

Q264=+3.5;2차축의 1번째 점

Q265=+25 ;1차축의 2번째 점

Q266=+2 ;2차축의 2번째 점

Q272=2 ;측정축

Q267=+1 ;이송 방향

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q307=0 ;프리셋 회전 각도

Q305=0 ;테이블의 번호

터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정


14.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401)

14.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 401은 두 홀의 중심을 측정합니다. TNC는 작업 평면의 기준축과 두 홀 중심을 연결하는 선 간의 각도를 계산합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 계산된 값을 보정합니다. 다른 방법으로 로타리 테이블을 회전하여 확인된 오정렬을 보정할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.

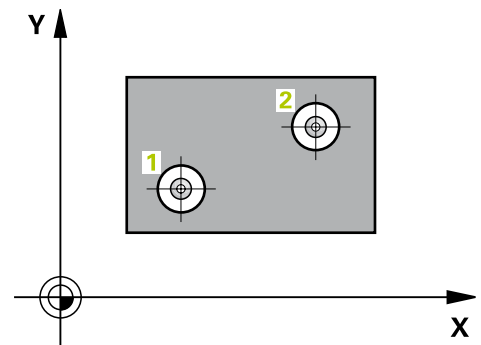

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.

로타리 테이블을 회전하여 오정렬을 보정하려는 경우 TNC가 자동으로 다음 로타리축을 사용합니다.


- 공구축 Z의 경우 C
- 공구축 Y의 경우 B
- 공구축 X의 경우 A

두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401) 14.3

사이클 파라미터



- ▶ **1번째 홀: 1차축의 중심값 Q268(절대):** 작업 평면의 기준축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 홀: 2차축의 중심값 Q269(절대):** 작업 평면의 보조축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 홀: 1차축의 중심값 Q270(절대):** 작업 평면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 홀: 2차축의 중심값 Q271(절대):** 작업 평면의 보조축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **회전 각도의 프리셋 값 Q307(절대):** 기준축이 아닌 직선에 대해 오정렬을 측정하는 경우 이 기준 선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **테이블의 프리셋 번호 Q305:** 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 로타리 테이블을 회전(Q402=1)하여 오정렬을 보정하는 경우에는 이 파라미터가 아무런 효과도 없습니다. 이 경우에는 오정렬이 각도 값으로 저장되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **보정 Q402:** 기본 회전으로 측정된 오정렬을 설정할 것인지, 로타리 테이블을 회전하여 정렬할 것인지 정의합니다.
 - 0: 기본 회전 설정
 - 1: 로타리 테이블 회전
 로타리 테이블 회전을 지정하는 경우 TNC는 **Q305** 파라미터에서 테이블 행을 정의했어도 측정된 오정렬을 저장하지 않습니다.
- ▶ **정렬 후 0으로 설정합니다. Q337:** 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로타리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.
 - 0: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.
 - 1: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정합니다. TNC에서는 **Q402=1**로 정의한 경우에만 표시를 0으로 설정합니다.

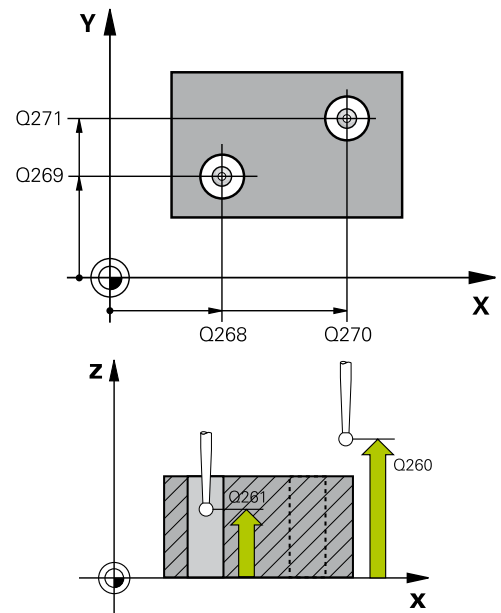

NC 블록

5 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES

Q268=-37 ;1차축의 1번째 중심
Q269=+12 ;2차축의 1번째 중심
Q270=+75 ;1차축의 2번째 중심
Q271=+20 ;2차축의 2번째 중심
Q261=-5 ;측정 높이
Q260=+20 ;안전 높이
Q307=0 ;프리셋 회전 각도
Q305=0 ;테이블의 번호
Q402=0 ;보정
Q337=0 ;0 프리셋

터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정


14.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402)

14.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 402는 보스 두 개의 중심을 측정합니다. TNC는 작업 평면의 기준축과 두 보스 중심을 연결하는 선 간의 각도를 계산합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 계산된 값을 보정합니다. 다른 방법으로 로타리 테이블을 회전하여 확인된 오정렬을 보정할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 첫 번째 스테드의 터치점 1로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 **측정 높이 1**로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 보스의 중심을 찾습니다. 터치 프로브가 90° 간격으로 오프셋된 터치점 간의 원호를 따라 이동합니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 프로브를 두 번째 보스의 시작점 5에 위치결정합니다.
- 4 프로브가 입력된 **측정 높이 2**로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 보스의 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.

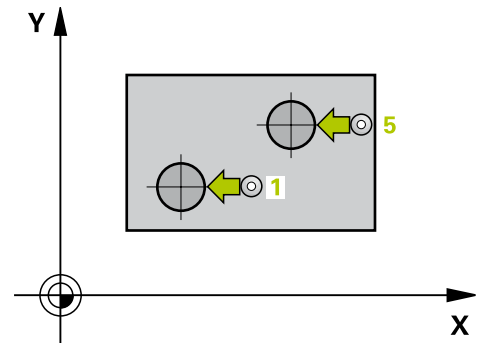

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.

로타리 테이블을 회전하여 오정렬을 보정하려는 경우 TNC가 자동으로 다음 로타리축을 사용합니다.


- 공구축 Z의 경우 C
- 공구축 Y의 경우 B
- 공구축 X의 경우 A

두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402) 14.4

사이클 파라미터



- ▶ **1번째 보스: 1차축의 중심값 Q268(절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 보스: 2차축의 중심값 Q269(절대):** 작업 평면의 보조축에서 첫 번째 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **보스 1의 직경 Q313:** 첫 번째 보스의 근사 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **프로브축의 높이 1 측정 Q261(절대):** 보스 1을 측정할 볼 팁 중심(= 터치 프로브축의 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 보스: 1차축의 중심값 Q270(절대):** 작업 평면의 기준축에서 두 번째 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 보스: 2차축의 중심값 Q271(절대):** 작업 평면의 보조축에서 두 번째 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **보스 2의 직경 Q314:** 두 번째 보스의 근사 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **프로브축의 보스 2 높이 측정 Q315(절대):** 보스 2를 측정할 볼 팁 중심(= 터치 프로브축의 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동

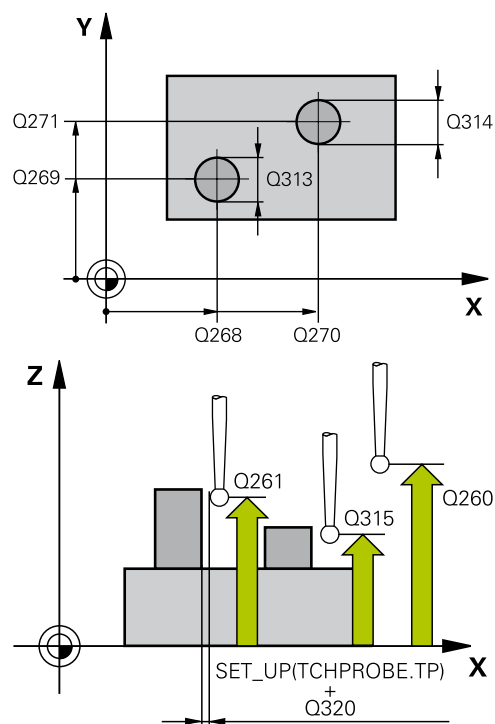

NC 블록

5 TCH PROBE 402 ROT OF 2 STUDS

Q268=-37 ;1차축의 1번째 중심

Q269=+12 ;2차축의 1번째 중심

Q313=60 ;보스 1의 직경

Q261=-5 ;측정 높이 1

Q270=+75 ;1차축의 2번째 중심

Q271=+20 ;2차축의 2번째 중심

Q314=60 ;보스 2의 직경

14.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402)

- ▶ **회전 각도의 프리셋 값** Q307(절대): 기준축이 아닌 직선에 대해 오정렬을 측정하는 경우 이 기준 선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **테이블의 프리셋 번호** Q305: 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 로타리 테이블을 회전(**Q402=1**)하여 오정렬을 보정하는 경우에는 이 파라미터가 아무런 효과도 없습니다. 이 경우에는 오정렬이 각도 값으로 저장되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **보정** Q402: 기본 회전으로 측정된 오정렬을 설정할 것인지, 로타리 테이블을 회전하여 정렬할 것인지 정의합니다.
0: 기본 회전 설정
1: 로타리 테이블 회전
 로타리 테이블 회전을 지정하는 경우 TNC는 **Q305** 파라미터에서 테이블 행을 정의했어도 측정된 오정렬을 저장하지 않습니다.
- ▶ **정렬 후 0으로 설정합니다.** Q337: 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로터리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.
0: 정렬 후 테이블에서 로터리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.
1: 정렬 후 테이블에서 로터리축의 각도를 0으로 설정합니다. TNC에서는 **Q402=1**로 정의한 경우에만 표시를 0으로 설정합니다.


Q315=-5	;측정 높이 2
Q320=0	;안전 거리
Q260=+20	;안전 높이
Q301=0	;안전 거리로 이동
Q307=0	;프리셋 회전 각도
Q305=0	;테이블의 번호
Q402=0	;보정
Q337=0	;0 프리셋

14.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 403은 직선 상에 있는 두 점을 측정하여 공작물의 오정렬을 확인합니다. TNC는 A, B 또는 C 축을 회전하여 확인된 오정렬을 보정합니다. 공작물은 로타리 테이블의 모든 위치에 고정할 수 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(**FMAX** 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그램 래밍된 터치점 **1**로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (**F**)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 **2**로 이동하고 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 사이클에 정의되어 있는 로타리 축이 측정된 값만큼 회전합니다. 선택사항으로 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 결정된 회전 각도를 0으로 설정할지의 여부를 지정할 수 있습니다.

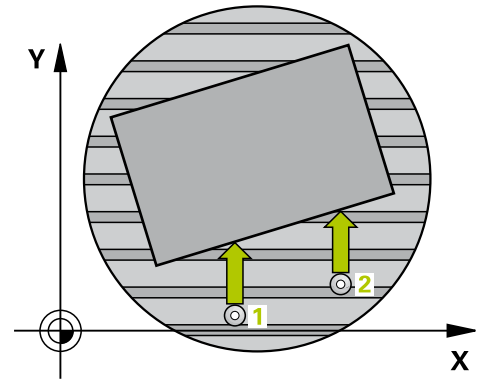

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

안전 높이가 로타리축의 최종 위치결정 동안 충돌이 발생하지 않을 만큼 충분히 높게 설정하십시오.

보정 이동용 Q312 축 파라미터에 0을 입력하면 정렬될 축이 사이클에 의해 자동으로 결정됩니다(권장 설정). 프로빙 지점의 순서에 따라 실제 방향에서의 각도가 결정됩니다. 측정된 각도는 첫 번째에서 두 번째 프로빙 지점으로 이동합니다. **Q312** 파라미터에서 보정 축으로 A, B 또는 C를 선택하는 경우 프로빙 지점들의 순서에 상관없이 사이클에 의해 각도가 결정됩니다. 산출된 각도는 $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 범위 내에 있습니다. 정렬 후 회전 축의 위치를 확인하십시오.




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

측정된 각도가 파라미터 **Q150**에 저장됩니다.

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 2번째 측정점 Q265(절대):** 작업 평면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 2번째 측정점 Q266(절대):** 작업면의 보조 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정축 (1...3: 1 = 주축) Q272:** 측정이 수행되는 축입니다.
1: 주축 = 측정축
2: 보조축 = 측정축
3: 터치 프로브 축 = 측정축
- ▶ **이송 방향 1 Q267:** 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
-1: 음의 이송 방향
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

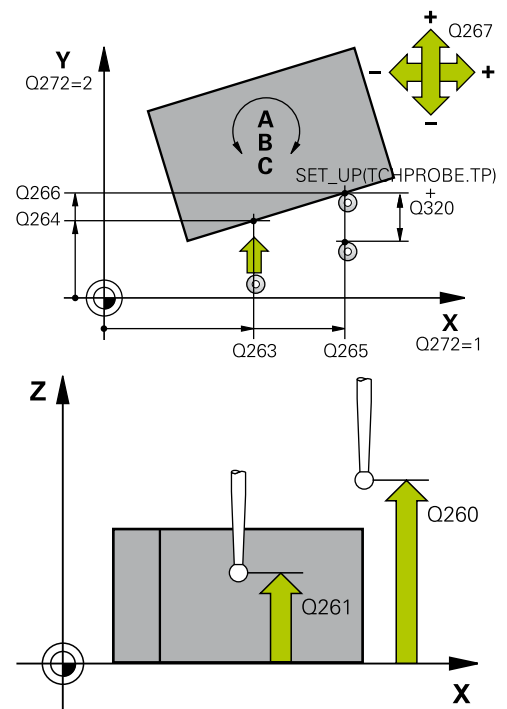

NC 블록

5 TCH PROBE 403 ROT IN ROTARY AXIS

Q263=+0 ;1차축의 1번째 점

Q264=+0 ;2차축의 1번째 점

Q265=+20 ;1차축의 2번째 점

로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403) 14.5

- ▶ **안전 높이까지 이송** Q301: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
 0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
 1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **보정 이동 축** Q312: TNC가 측정된 오정렬을 보정하기 위해 로타리축을 할당합니다.
 0: 자동 모드 - TNC는 활성 역학을 사용하여 정렬할 회전축을 결정합니다. 자동 모드에서는 첫 번째 회전 테이블 축(공작물에서 볼 수 있는)이 보정 축으로 사용됩니다. 권장 설정입니다.
 4: 회전축 A로 오정렬 보정
 5: 회전축 B로 오정렬 보정
 6: 회전축 C로 오정렬 보정
- ▶ **정렬 후 0으로 설정합니다.** Q337: 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로타리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.
 0: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.
 1: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정합니다.
- ▶ **테이블의 번호** Q305: TNC가 로타리축을 0으로 설정할 프리셋 테이블/데이텀 테이블에 숫자를 입력합니다. 이는 Q337이 1로 설정된 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **측정된 값 전송(0, 1)** Q303: 확인된 기본 회전을 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 0: 측정된 기본 회전을 활성 데이텀 테이블에 데이텀 전환으로 기록합니다. 기준계는 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **기준각? (0=ref. axis)** Q380: TNC가 프로빙된 직선을 정렬하는 각도입니다. 회전축이 자동 모드로 선택되어 있거나 회전축이 C로 선택되어 있는 경우에만 유효합니다(Q312 = 0 또는 6). 입력 범위: -360.000 ~ 360.000

Q266=+30 ;2차축의 2번째 점

Q272=1 ;측정축

Q267=-1 ;이송 방향

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q312=0 ;보정축

Q337=0 ;0 프리셋

Q305=1 ;테이블의 번호

Q303=+1 ;측정값 전송

Q380=+90 ;기준각

터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

14.6 기본 회전 설정(사이클 404, DIN/ISO: G404)

14.6 기본 회전 설정(사이클 404, DIN/ISO: G404)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 404를 사용하여 프로그램 실행 중에 자동으로 기본 회전을 설정하거나 설정을 프리셋 테이블에 저장할 수 있습니다. 사이클 404를 사용하여 활성 기본 회전을 리셋할 수도 있습니다.

 
NC 블록

5 TCH PROBE 404 BASIC ROTATION

Q307=+0 ;프리셋 회전 각도

Q305=-1 ;NO. IN TABLE

사이클 파라미터



- ▶ **회전 각도의 프리셋 값:** 기본 회전이 설정되는 각도값입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **테이블의 프리셋 번호 Q305:** 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. 입력 범위: -1 ~ 99999. Q305=0 또는 Q305=1을 입력하면 TNC는 결정된 기본 회전을 **수동 작동** 모드의 기본 회전 메뉴(**프로빙 회전**)에 추가로 저장합니다.
 - 1 = 활성 프리셋 덮어쓰기 및 활성화
 - 0 = 활성 프리셋을 프리셋 라인 0에 복사, 기본 회전을 프리셋 라인 0에 쓰기 및 프리셋 0 활성화
 - >1 = 기본 회전을 특정 프리셋에 저장 프리셋이 활성화되지 않습니다.

14.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405)


사이클 실행

터치 프로브 사이클 405을 사용하여 다음을 측정할 수 있습니다.

- 활성 좌표계의 양의 Y축과 홀 중심 간의 각도 보정량
- 홀 중심의 공칭 위치와 실제 위치 간의 각도 보정량

TNC는 C축을 회전하여 확인된 각도 보정량을 보정합니다. 로타리 테이블에서 어느 위치에서나 공작물을 고정할 수 있지만 홀의 Y 좌표는 항상 양수여야 합니다. 터치 프로브 Y축(홀의 수평 위치)으로 홀의 각도 오정렬을 측정하는 경우 측정 방법으로 인해 정밀도에 약 1%의 오정렬이 발생하므로 사이클을 두 번 이상 실행해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 시작점 3으로 위치결정된 다음 시작점 4로 위치결정되어 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙하고 터치 프로브가 측정된 홀 중심으로 위치결정됩니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 테이블을 회전하여 공작물을 정렬합니다. TNC는 보정 후에 홀 중심이 양의 Y축 방향을 향하거나 가로 및 세로 터치 프로브측 모두에서 홀 중심의 공칭 위치에 있도록 로타리 테이블을 회전합니다. 각도의 잘못된 정렬 측정 값은 파라미터 Q150에서 사용할 수 있습니다.

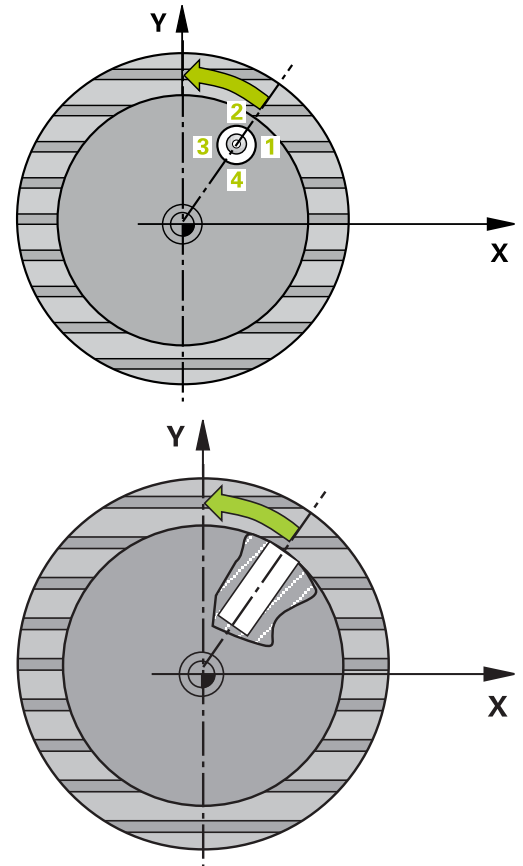


프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하려면 포켓(홀)의 지령 직경에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다. 포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다. 사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다. 각도가 작을수록 원 중심을 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.

14.8 예: 두 홀의 기본 회전 확인

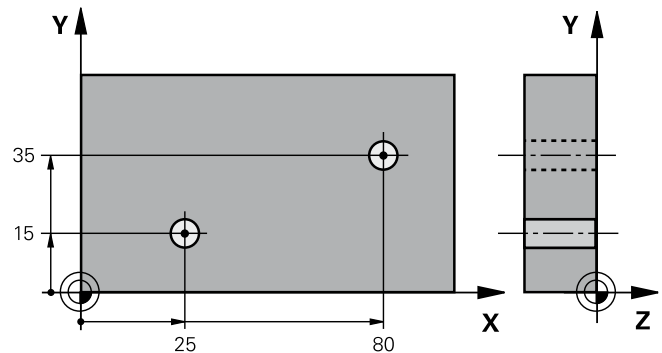

0 BEGIN PGM CYC401 MM		
1 TOOL CALL 69 Z		
2 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES		
Q268=+25	;1차측의 1번째 중심	1번째 홀의 중심: X 좌표
Q269=+15	;2차측의 1번째 중심	1번째 홀의 중심: Y 좌표
Q270=+80	;1차측의 2번째 중심	2번째 홀의 중심: X 좌표
Q271=+35	;2차측의 2번째 중심	2번째 홀의 중심: Y 좌표
Q261=-5	;측정 높이	측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q260=+20	;안전 높이	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q307=+0	;프리셋 회전 각도	기준선의 각도
Q402=1	;보정	로타리 테이블을 회전하여 오정렬 보정
Q337=1	;0 프리셋	정렬 후 표시를 0으로 설정
3 CALL PGM 35K47		
4 END PGM CYC401 MM		

15

터치 프로브 사이클:
자동 데이텀 설정

15 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

15.1 기본 사항

15.1 기본 사항

개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.

 
 
 
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 기준점을 자동으로 찾아 다음과 같이 처리하는 12가지 사이클이 있습니다.

- 결정된 값을 표시값으로 직접 설정
- 결정된 값을 프리셋 테이블에 입력
- 결정된 값을 데이텀 테이블에 입력

소프트 키	사이클	페이지
	408 슬롯 중심 기준점. 슬롯의 안쪽 폭을 측정하고 슬롯 중심을 데이텀으로 정의합니다.	462
	409 리지 중심 기준점. 리지의 바깥쪽 폭을 측정하고 리지 중심을 데이텀으로 정의합니다.	465
	410 직사각형 내부 데이텀. 직사각형의 내부 길이와 폭을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	468
	411 직사각형 바깥쪽 데이텀. 직사각형의 바깥쪽 길이와 폭을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	471
	412 원 안쪽 데이텀. 원 안쪽에서 네 점을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	474
	413 원 바깥쪽 데이텀. 원 바깥쪽에서 네 점을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	477
	414 모서리 바깥쪽 데이텀. 각도 바깥쪽에서 두 선을 측정하고 교점을 데이텀으로 정의합니다.	480
	415 모서리 안쪽 데이텀. 각도 안쪽에서 두 선을 측정하고 교점을 데이텀으로 정의합니다.	484
	416 원 중심 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) 볼트 홀 원에서 세 개의 홀을 측정하고 볼트 홀 중심을 데이텀으로 정의합니다.	487
	417 TS축의 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) - 터치 프로브측에서 임의 위치를 측정하고 해당 위치를 데이텀으로 정의합니다.	490
	418 4홀의 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) - 십자형으로 네 개의 홀을 측정하고 홀 간 선의 교점을 데이텀으로 정의합니다.	492
	419 한 축의 데이텀 (두 번째 소프트 키 행) 임의 축에서 임의 위치를 측정하고 해당 위치를 데이텀으로 정의합니다.	495

15.1 기본 사항

데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성



활성 회전(기본 회전 또는 사이클 10) 중에 터치 프로브 사이클 408부터 419까지 실행할 수도 있습니다.

데이텀점 및 터치 프로브측
 측정 프로그램에 정의되어 있는 터치 프로브측에서 데이텀의 작업면이 결정됩니다.

활성 터치 프로브측	데이텀 설정축
Z	X 및 Y
Y	Z 및 X
X	Y 및 Z

계산된 데이텀 저장
 데이텀을 설정하는 모든 사이클에서 입력 파라미터 Q303 및 Q305를 사용하여 TNC가 계산된 데이텀을 저장하는 방법을 정의할 수 있습니다.

- **Q305 = 0, Q303 = 임의 값:** 계산된 데이텀을 표시에 설정합니다. 새 데이텀이 즉시 활성화됩니다. 이때, TNC는 프리셋 테이블의 0행에 있는 사이클에 의해 표시에 데이텀 세트를 저장합니다.
- **Q305가 0이 아님, Q303 = -1**



이 조합은 다음 경우에만 사용할 수 있습니다.

- TNC 4xx로 작성된 사이클 410부터 418까지를 포함하는 프로그램을 읽을 경우
- iTNC530에서 이전 소프트웨어 버전으로 작성된 사이클 410부터 418까지를 포함하는 프로그램을 읽을 경우
- 사이클 정의 시 파라미터 Q303으로 측정 값 전송을 명확히 정의하지 않은 경우

이러한 경우 REF 참조 데이터 테이블의 전체 처리가 변경되기 때문에 오류 메시지가 출력됩니다. 파라미터 Q303을 사용하여 측정 값 전송을 직접 정의해야 합니다.

- **Q305가 0이 아님, Q303 = 0:** 계산된 기준점이 활성 데이터 테이블에 기록됩니다. 기준계는 활성 공작물의 좌표계입니다. 파라미터 Q305의 값이 데이터 번호를 결정합니다. **파트 프로그램에서 사이클 7로 데이터를 활성화합니다.**
- **Q305가 0이 아님, Q303 = 1:** 계산된 기준점이 프리셋 테이블에 기록됩니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다. 파라미터 Q305의 값이 프리셋 번호를 결정합니다. **파트 프로그램에서 사이클 247로 프리셋을 활성화합니다.**

Q 파라미터의 측정 결과

TNC가 관련 터치 프로브 사이클의 측정 결과를 전역적으로 유효한 Q 파라미터 Q150 ~ Q160에 저장합니다. 프로그램에서 이러한 파라미터를 사용할 수 있습니다. 결과 파라미터의 테이블에는 모든 사이클 설명이 나열되어 있습니다.

15.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)

15.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 408은 슬롯 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.


- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 5 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

파라미터 번호	의미
Q166	측정된 슬롯 폭의 실제값
Q157	중심선의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!
터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 슬롯 폭의 **하한** 예상값을 입력합니다.
슬롯 폭과 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC가 항상 슬롯 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 두 측정점 사이의 안전 높이로 돌아갑니다.
사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.
터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

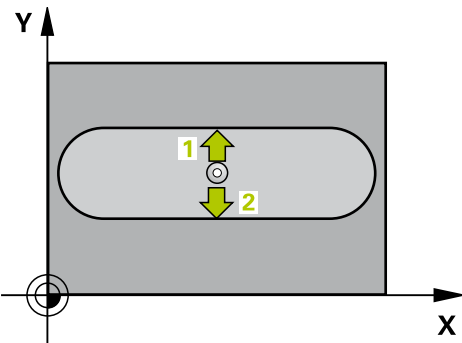


데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408) 15.2

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 슬롯의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 슬롯의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **슬롯 너비 Q311(증분):** 작업면에서의 위치와 관계 없는 슬롯 폭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **측정축 Q272:** 작업면에서 측정이 수행되는 축입니다.
 - 1: 주축 = 측정축
 - 2: 보조축 = 측정축
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
 - 0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
 - 1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **테이블의 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 슬롯 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 슬롯 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **새 데이텀 Q405(절대):** TNC가 계산된 슬롯 중심을 설정하는 측정축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정된 값 전송(0, 1) Q303:** 확인된 기본 회전을 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 - 0: 측정된 기본 회전을 활성 데이텀 테이블에 데이텀 전환으로 기록합니다. 기준계는 활성 공작물 좌표계입니다.
 - 1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 - 0: 터치 프로브축에 데이텀을 설정하지 않음
 - 1: 터치 프로브축에 데이텀을 설정

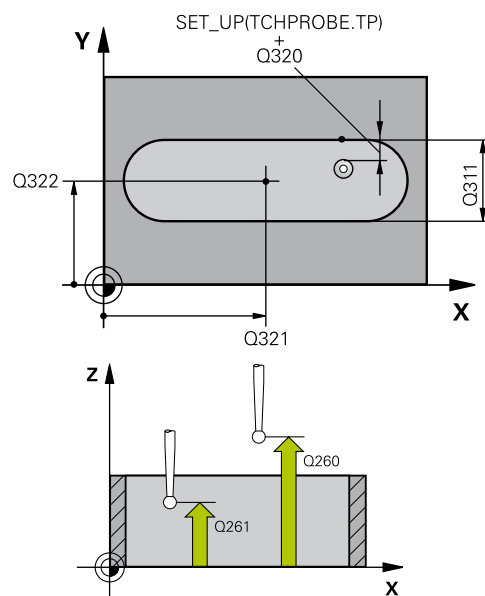

NC 블록

5 TCH PROBE 408 SLOT CENTER REF PT	
Q321=+50 ;1차 축의 중심값	
Q322=+50 ;2차 축의 중심값	
Q311=25 ;슬롯 폭	
Q272=1 ;측정축	
Q261=-5 ;측정 높이	
Q320=0 ;안전 거리	
Q260=+20 ;안전 높이	
Q301=0 ;안전 거리로 이동	
Q305=10 ;테이블의 번호	
Q405=+0 ;데이텀	
Q303=+1 ;측정값 전송	
Q381=1 ;TS축 프로브	
Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표	
Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표	
Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표	
Q333=+1 ;데이텀	

15.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)


- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축** Q382(절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축** Q383(절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축** Q384(절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀** Q333(절대): 터치 프로브축에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

15.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 409는 리지 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이의 다음 터치점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 5 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

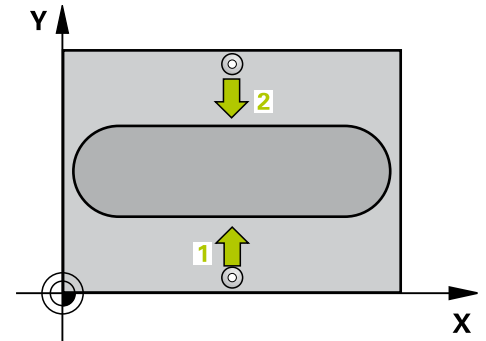

파라미터 번호	의미
Q166	측정된 리지 폭의 실제값
Q157	중심선의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

 
터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 리지 폭의 **상한** 예상값을 입력합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

15.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 리지의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 리지의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **리지 폭 Q311(증분):** 작업면에서 위치와 관계 없는 리지 폭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정축 Q272:** 작업면에서 측정이 수행되는 축입니다.
 - 1: 주축 = 측정축
 - 2: 보조축 = 측정축
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **테이블의 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 리지 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 리지 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **새 데이텀 Q405(절대):** TNC가 계산된 리지 중심을 설정하는 측정축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

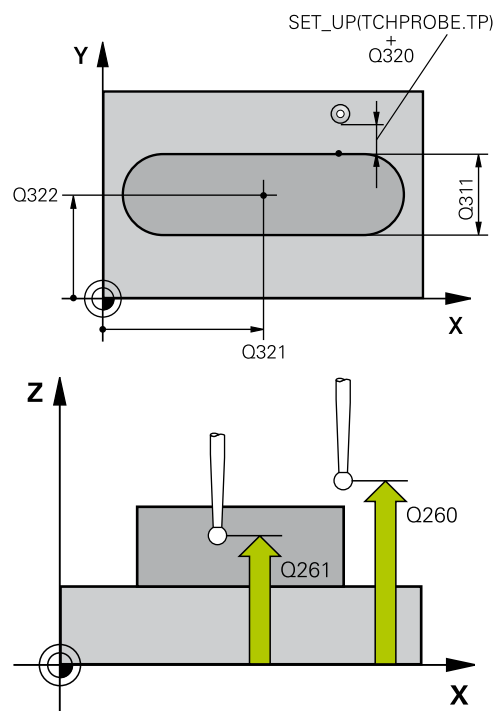

NC 블록

5 TCH PROBE 409 SLOT CENTER RIDGE

Q321=+50 ;1차 축의 중심값

Q322=+50 ;2차 축의 중심값

Q311=25 ;슬롯 폭

Q272=1 ;측정축

데이터 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409) 15.3

- ▶ **측정된 값 전송(0, 1) Q303:** 확인된 기본 회전을 데이터 테이블이나 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
0: 측정된 기본 회전을 활성 데이터 테이블에 데이터 전환으로 기록합니다. 기준계는 활성 공작물 좌표계입니다.
1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이터를 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
0: 터치 프로브축에 데이터를 설정하지 않음
1: 터치 프로브축에 데이터를 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브축에서 데이터가 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~-99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브축에서 데이터가 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브축에서 데이터가 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브 점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이터 Q333(절대):** 터치 프로브축에서 TNC가 데이터를 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

Q261=-5	;측정 높이
Q320=0	;안전 거리
Q260=+20	;안전 높이
Q305=10	;테이블의 번호
Q405=+0	;데이터
Q303=+1	;측정값 전송
Q381=1	;TS축 프로브
Q382=+85	;TS축의 1번째 좌표
Q383=+50	;TS축의 2번째 좌표
Q384=+0	;TS축의 3번째 좌표
Q333=+1	;데이터

15.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410)

15.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 410은 직사각형 포켓의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)).
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙으로 터치 프로브 축에서 데이텀을 측정하고 실제 값을 다음 Q 파라미터에 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:




충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 첫 번째 및 두 번째 측면의 길이에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다.

포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

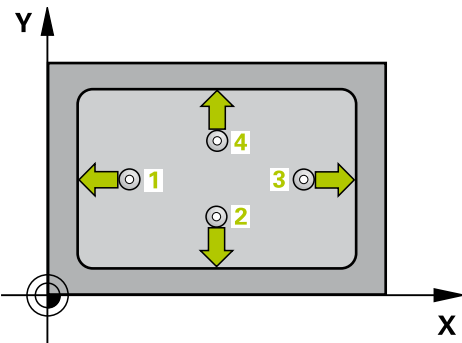


직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410) 15.4

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면 길이 Q323(증분):** 작업면의 기준축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q324(증분):** 작업면의 보조축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 포켓 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 포켓 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 포켓 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 포켓 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다:
-1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기본 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.

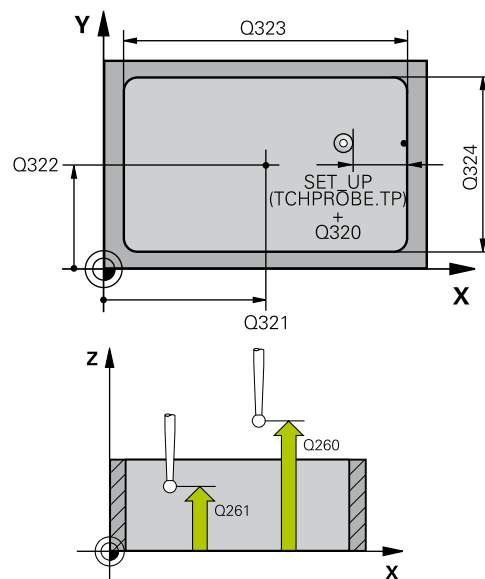

NC 블록

5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE RECTAN.

Q321=+50 ;1차 축의 중심값

Q322=+50 ;2차 축의 중심값

Q323=60 ;1번째 면 길이

Q324=20 ;2번째 면 길이

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q305=10 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

15.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410)


- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
0: 터치 프로브축에 데이텀을 설정하지 않음
1: 터치 프로브축에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브 점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **새 데이텀 Q333(절대):** TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

15.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 411은 직사각형 기둥의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)).
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙으로 터치 프로브 축에서 데이텀을 측정하고 실제 값을 다음 Q 파라미터에 저장합니다.

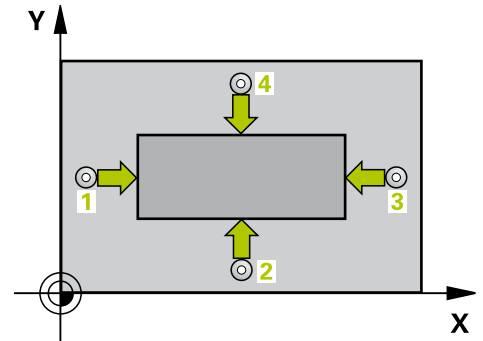

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 첫 번째 및 두 번째 측면의 길이에 대한 **상한** 예상값을 입력합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

15.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면 길이 Q323(증분):** 작업면의 기준축에 평행한 보스 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q324(증분):** 작업면의 보조축에 평행한 보스 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 보스 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 보스 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 보스 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

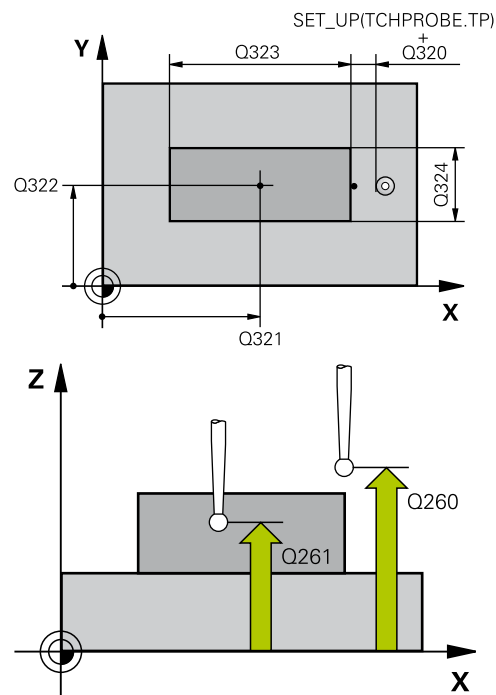

NC 블록

5 TCH PROBE 411 DATUM OUTS.
RECTAN.

Q321=+50 ;1차 축의 중심값

Q322=+50 ;2차 축의 중심값

Q323=60 ;1번째 면 길이

Q324=20 ;2번째 면 길이

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411) 15.5

- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 보스 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브측에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 0: 터치 프로브측에 데이텀을 설정하지 않음
 1: 터치 프로브측에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브측의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브측에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q305=0 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

15.6 원 안쪽의 데이터(사이클 412, DIN/ISO: G412)

15.6 원 안쪽의 데이터(사이클 412, DIN/ISO: G412)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 412는 원형 포켓(또는 홀)의 중심을 찾아 해당 중심을 데이터로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이터 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이터를 처리한 다음((참조 "데이터를 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이터를 측정합니다.


파라미터 번호	의미
Q151	기준측에서 중심의 실제값
Q152	보조측에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하려면 포켓(홀)의 지령 직경에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다. 포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다. 각도 증분 Q247이 작을수록 데이터를 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다. 사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다. 터치 프로브 사이클로 데이터를 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

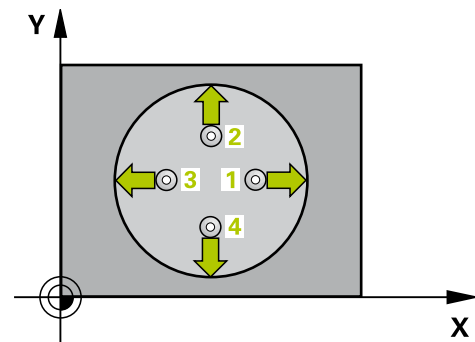


원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412) 15.6

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 포켓의 중심입니다. Q322를 0으로 프로그래밍하면 홀 중심이 양의 Y축에 정렬됩니다. Q322를 0이 아닌 값으로 프로그래밍하면 홀 중심이 공칭 위치로 정렬됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 원형 포켓(또는 홀)의 근사 직경입니다. 너무 크거나 작지 않은 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **시작각 Q325(절대):** 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **스텝각 Q247(증분):** 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로빙하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000 ~ 120.000
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 포켓 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 포켓 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 포켓 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 포켓 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

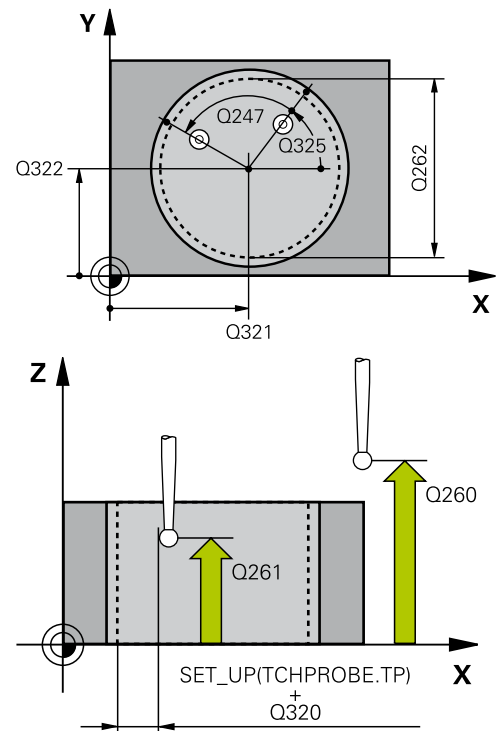

NC 블록

5 TCH PROBE 412 DATUM INSIDE CIRCLE

Q321=+50 ;1차 축의 중심값

Q322=+50 ;2차 축의 중심값

Q262=75 ;지령 직경

Q325=+0 ;시작각

Q247=+60 ;스텝각

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q305=12 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

Q423=4 ;프로브점 수

Q365=1 ;이송 유형

15.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412)


- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 - 1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460) 에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 - 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 - 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브측에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 - 0: 터치 프로브측에 데이텀을 설정하지 않음
 - 1: 터치 프로브측에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~-99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브측에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정점 수(4/3) Q423:** TNC가 보스 측정 시 사용할 프로빙점 수 4개 또는 3개를 지정합니다.
 - 4: 4개 측정점 사용(기본 설정)
 - 3: 3개 측정점 사용
- ▶ **이송 유형? 라인=0/호=1 Q365:** "안전 높이로 이송"이 활성화된 경우(Q301=1) 측정 감 사이에서 공구가 이동하는 경로 기능을 정의합니다.
 - 0: 가공 작업 사이에서 직선으로 이동
 - 1: 가공 작업 사이에서 피치 원 직경에 있는 원 호로 이동

15.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 413은 원형 기둥의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

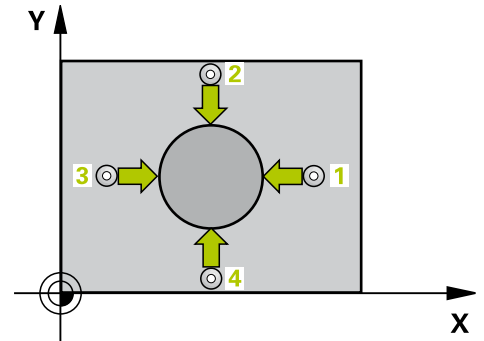

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 보스 지령 직경의 **상한** 예상값을 입력합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

각도 증분 Q247이 작을수록 데이텀을 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.



터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

15.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q321(절대):** 작업면의 기준축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q322(절대):** 작업면의 보조축에서 보스의 중심입니다. Q322를 0으로 프로그래밍하면 홀 중심이 양의 Y축에 정렬됩니다. Q322를 0이 아닌 값으로 프로그래밍하면 홀 중심이 공칭 위치로 정렬됩니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 보스의 근사 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **시작각 Q325(절대):** 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **스텝각 Q247(증분):** 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로빙하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000 ~ 120.000
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이동 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 보스 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 보스 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 보스 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

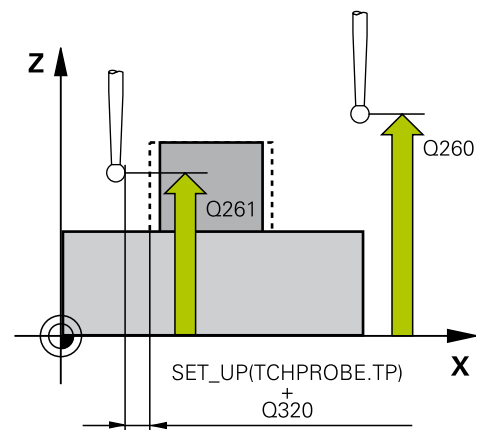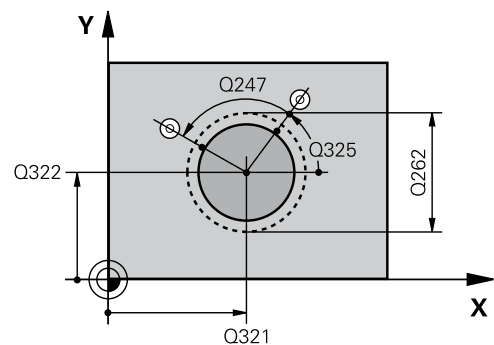

NC 블록

5 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE

Q321=+50 ;1차 축의 중심값

Q322=+50 ;2차 축의 중심값

Q262=75 ;지령 직경

Q325=+0 ;시작각

Q247=+60 ;스텝각

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q305=15 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413) 15.7

- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 보스 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 - 1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 - 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 - 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브측에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 - 0: 터치 프로브측에 데이텀을 설정하지 않음
 - 1: 터치 프로브측에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브측의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브측에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정점 수(4/3) Q423:** TNC가 보스 측정 시 사용할 프로브점 수 4개 또는 3개를 지정합니다.
 - 4: 4개 측정점 사용(기본 설정)
 - 3: 3개 측정점 사용
- ▶ **이송 유형? 라인=0/호=1 Q365:** "안전 높이로 이송"이 활성화된 경우(Q301=1) 측정 감 사이에서 공구가 이동하는 경로 기능을 정의합니다.
 - 0: 가공 작업 사이에서 직선으로 이동
 - 1: 가공 작업 사이에서 피치 원 직경에 있는 원 호로 이동

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

Q423=4 ;프로브점 수

Q365=1 ;이송 유형

15.8

모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)


15.8

모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 414는 두 선의 교점을 찾고 해당 교점을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(**FMAX**열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 **1**로 배치합니다(오른쪽 상단 그림 참조). TNC는 해당 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (**F**)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 세 번째 측정점에서 자동으로 파생됩니다.
- 1 터치 프로브가 다음 시작점 **2**로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 2 TNC가 프로브를 시작점 **3**과 시작점 **4**에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460))에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음 아래에 나열된 Q 파라미터에 확인된 모서리의 좌표를 저장합니다.
- 4 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

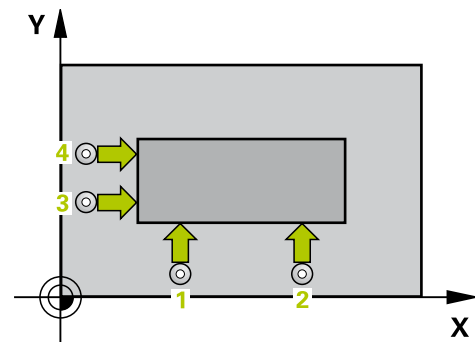

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 코너의 실제값
Q152	보조축에서 코너의 실제값

모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414) 15.8

프로그래밍 시 주의 사항:

**충돌 주의!**


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0)
TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화
화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구
호출을 프로그래밍해야 합니다.

TNC는 항상 작업면의 보조축 방향에서 첫 번째 선을
측정합니다.

측정점 1과 3의 위치를 정의하여 TNC가 데이텀을 설
정하는 코너를 결정할 수도 있습니다(오른쪽에 있는
그림과 오른쪽 하단에 있는 표 참조).

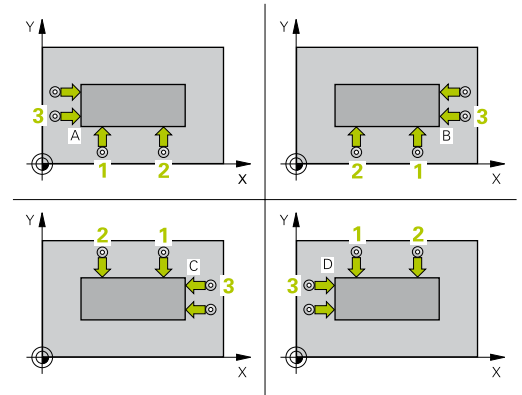



코너	X 좌표	Y 좌표
A	점 1이 점 3보다 큼	점 1이 점 3보다 작음
B	점 1이 점 3보다 작음	점 1이 점 3보다 작음
C	점 1이 점 3보다 작음	점 1이 점 3보다 큼
D	점 1이 점 3보다 큼	점 1이 점 3보다 큼

15.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1차축의 간격 Q326(증분):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 측정점과 두 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 3번째 측정점 Q296(절대):** 작업면 기준축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 3번째 측정점 Q297(절대):** 작업면의 보조축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 간격 Q327(증분):** 작업면의 보조축에서 세 번째 측정점과 네 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **기본 회전 실행 Q304:** TNC가 기본 회전으로 공작물 오정렬을 보정해야 하는지 여부를 정의합니다.
0: 기본 회전 실행 안 함
1: 기본 회전 실행
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 모서리의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 코너에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 모서리를 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 계산된 모서리를 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

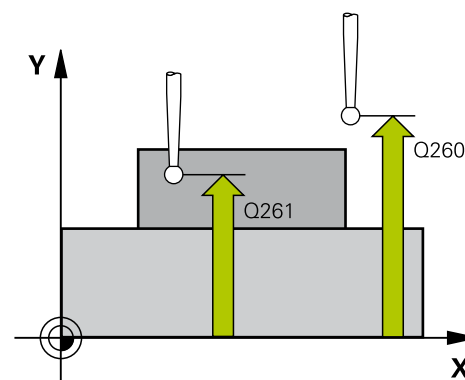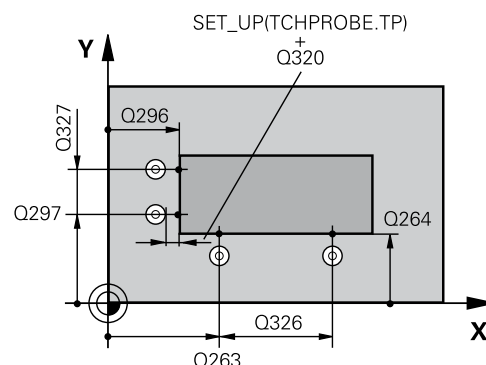

NC 블록

5 TCH PROBE 414 DATUM INSIDE CORNER

Q263=+37 ;1차축의 1번째 점

Q264=+7 ;2차축의 1번째 점

Q326=50 ;1차축의 간격

Q296=+95 ;1차축의 3번째 점

Q297=+25 ;2차축의 3번째 점

Q327=45 ;2차축의 간격

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q304=0 ;기본 회전

Q305=7 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414) 15.8

- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 0: 터치 프로브축에 데이텀을 설정하지 않음
 1: 터치 프로브축에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~-99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브축에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999


15.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)

15.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 415는 두 선의 교점을 찾고 해당 교점을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 사이클에서 정의된 터치점 1(오른쪽 상단 그림 참조)로 배치합니다. TNC는 해당 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 코너를 식별하는 번호에서 파생됩니다.
- 1 터치 프로브가 다음 시작점 2로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 2 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 위치결정하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460))에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음 아래에 나열된 Q 파라미터에 확인된 모서리의 좌표를 저장합니다.
- 4 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

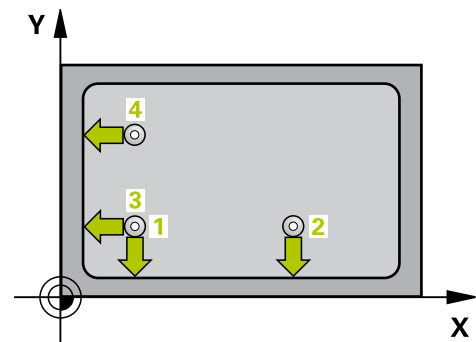

파라미터 번호	의미
Q151	기준측에서 코너의 실제값
Q152	보조측에서 코너의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


TNC는 항상 작업면의 보조축 방향에서 첫 번째 선을 측정합니다.

모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415) 15.9

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1차축의 간격 Q326(증분):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 측정점과 두 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 간격 Q327(증분):** 작업면의 보조축에서 세 번째 측정점과 네 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **코너 Q308:** TNC가 데이텀으로 설정하는 코너의 식별 번호입니다. 입력 범위: 1~4
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **기본 회전 실행 Q304:** TNC가 기본 회전으로 공작물 오정렬을 보정해야 하는지 여부를 정의합니다.
0: 기본 회전 실행 안 함
1: 기본 회전 실행
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 모서리의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 코너에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 모서리를 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 계산된 모서리를 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

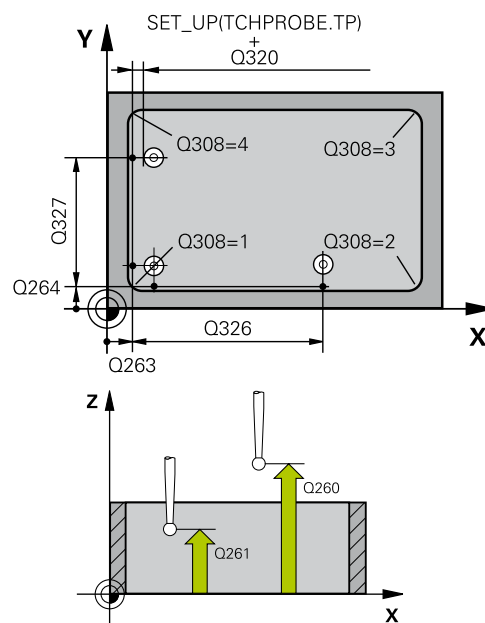

NC 블록

5 TCH PROBE 415 DATUM OUTSIDE CORNER

Q263=+37 ;1차축의 1번째 점

Q264=+7 ;2차축의 1번째 점

Q326=50 ;1차축의 간격

Q296=+95 ;1차축의 3번째 점

Q297=+25 ;2차축의 3번째 점

Q327=45 ;2차축의 간격

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+20 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q304=0 ;기본 회전

Q305=7 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+1 ;데이텀

15.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)


- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 0: 터치 프로브축에 데이텀을 설정하지 않음
 1: 터치 프로브축에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~-99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브축에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

15.10 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 416은 볼트 홀 원의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 세 번째 홀 3의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 6 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 세 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 7 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 8 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

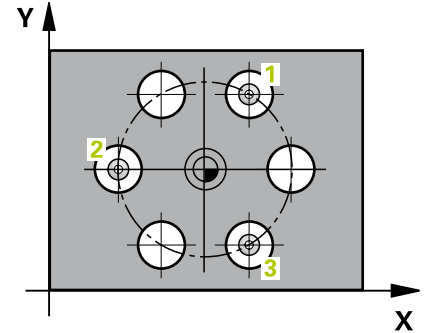

파라미터 번호	의미
Q151	기준측에서 중심의 실제값
Q152	보조측에서 중심의 실제값
Q153	볼트 홀 원 직경의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.





사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

15.10 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준축에서 볼트 홀 원 중심(공칭값)입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대):** 작업면의 보조축에서 볼트 홀 원 중심(공칭값)입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 볼트 홀 원의 근사 직경을 입력합니다. 홀 직경이 작을수록 지령 직경이 더욱 정밀해야 합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 홀의 각도 Q291(절대):** 작업면에서 첫 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **2번째 홀의 각도 Q292(절대):** 작업면에서 두 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **3번째 홀의 각도 Q293(절대):** 작업면에서 세 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀 또는 프리셋 테이블에서 TNC가 볼트 홀 원 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 볼트 홀 원 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 볼트 홀 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 볼트 홀 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

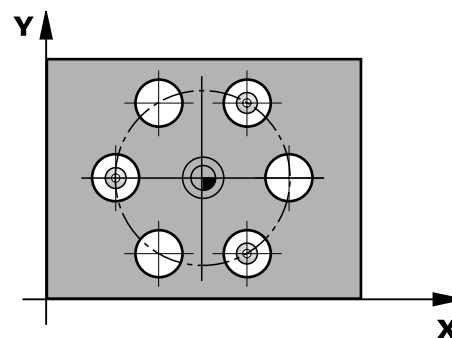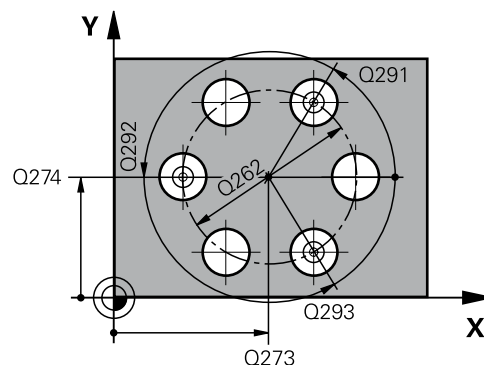

NC 블록

5 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER

Q273=+50 ;1차 축의 중심값

Q274=+50 ;2차 축의 중심값

Q262=90 ;지령 직경

Q291=+34 ;1번째 홀의 각

Q292=+70 ;2번째 홀의 각

Q293=+210 ;3번째 홀의 각

Q261=-5 ;측정 높이

Q260=+20 ;안전 높이

Q305=12 ;테이블의 번호

원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416) 15.10

- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브측에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 0: 터치 프로브측에 데이텀을 설정하지 않음
 1: 터치 프로브측에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브측에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 **SET UP**(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브측에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

Q331=+0 ;데이텀
Q332=+0 ;데이텀
Q303=+1 ;측정값 전송
Q381=1 ;TS축 프로브
Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표
Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표
Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표
Q333=+1 ;데이텀
Q320=0 ;안전 거리

15.11 터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417)

15.11 터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 417은 터치 프로브측에서 임의 좌표를 측정하여 해당 좌표를 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 측정된 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그램 래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 터치 프로브 측의 양의 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 자체 축에서 시작점 1로 입력한 좌표로 이동하고 단순 프로빙 이동을 통해 실제 위치를 측정합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q160	측정된 점의 실제값입니다.

프로그래밍 시 주의 사항:

!


충돌 주의!

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

➡


사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

그러면 TNC가 이 축에서 데이텀을 설정합니다.

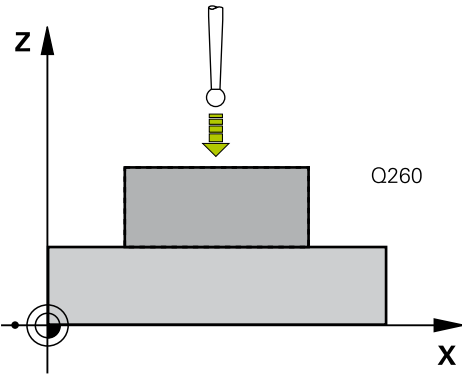


터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417) 15.11

 사이클 파라미터



- ▶ **1번째측 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째측 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3번째측 1번째 측정점 Q294(절대):** 터치 프로브측에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(중분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀 또는 프리셋 테이블에서 TNC가 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 프로빙된 표면에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **새 데이텀 Q333(절대):** TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다:
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.

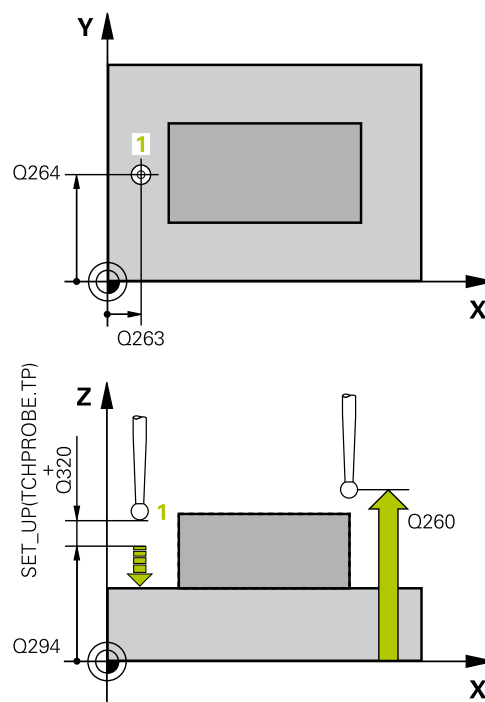

NC 블록

5 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS

Q263=+25 ;1차측의 1번째 점

Q264=+25 ;2차측의 1번째 점

Q294=+25 ;3차측의 1번째 점

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+50 ;안전 높이

Q305=0 ;테이블의 번호

Q333=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송


15.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)

15.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 418은 반대쪽 홀을 연결하는 선의 교점을 계산하고, 이 교점에 데이텀을 설정합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 TNC가 홀 3과 4에 대해 3단계와 4단계를 반복합니다.
- 6 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)). TNC가 홀 1/3 및 2/4의 중심을 연결하는 선의 교점으로 데이텀을 계산하고 실제 값을 아래에 나열된 Q 파라미터에 저장합니다.
- 7 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.

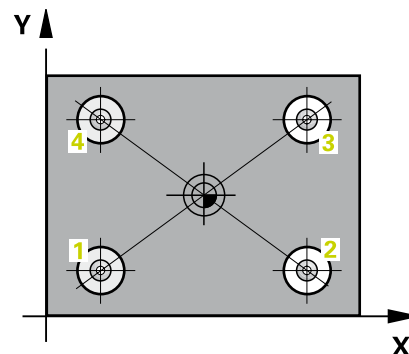

파라미터 번호

의미

Q151	기준측에서 교점의 실제값
Q152	보조측에서 교점의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

 
터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.




사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 도구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418) 15.12

사이클 파라미터



- ▶ **1번째 홀: 1차축의 중심값 Q268(절대):** 작업 평면의 기준축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 홀: 2차축의 중심값 Q269(절대):** 작업 평면의 보조축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 홀: 1차축의 중심값 Q270(절대):** 작업 평면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 홀: 2차축의 중심값 Q271(절대):** 작업 평면의 보조축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1차축의 3번째 중심값 Q316(절대):** 작업면의 기준축에서 세 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 3번째 중심값 Q317(절대):** 작업면의 보조축에서 세 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1차축의 4번째 중심값 Q318(절대):** 작업면의 기준축에서 네 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 4번째 중심값 Q319(절대):** 작업면의 보조축에서 네 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **테이블의 데이텀 번호 Q305:** 데이텀 또는 프리셋 테이블에서 TNC가 선 교점의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 연결 선의 교점에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **기준축의 새 데이텀 Q331(절대):** TNC가 연결 선의 계산된 교점을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **보조축의 새 데이텀 Q332(절대):** TNC가 연결 선의 계산된 교점을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

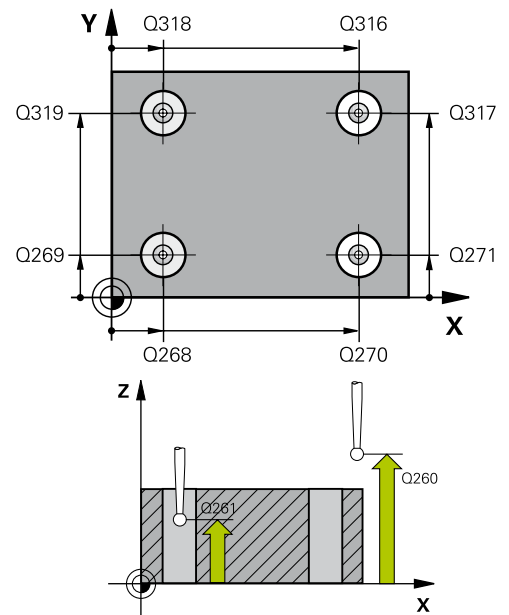

NC 블록

5 TCH PROBE 418 DATUM FROM 4 HOLES

Q268=+20 ;1차축의 1번째 중심

Q269=+25 ;2차축의 1번째 중심

Q270=+150 ;1차축의 2번째 중심

Q271=+25 ;2차축의 2번째 중심

Q316=+150 ;1차축의 3번째 중심

Q317=+85 ;2차축의 3번째 중심

Q318=+22 ;1차축의 4번째 중심

Q319=+80 ;2차축의 4번째 중심

Q261=-5 ;측정 높이

Q260=+10 ;안전 높이

Q305=12 ;테이블의 번호

Q331=+0 ;데이텀

Q332=+0 ;데이텀

Q303=+1 ;측정값 전송

Q381=1 ;TS축 프로브

Q382=+85 ;TS축의 1번째 좌표

Q383=+50 ;TS축의 2번째 좌표

Q384=+0 ;TS축의 3번째 좌표

Q333=+0 ;데이텀

15.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)


- ▶ **측정값 전송(0, 1) Q303:** 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **TS축 프로브 Q381:** TNC가 터치 프로브축에서 데이텀을 설정해야 하는지 여부를 지정합니다.
 0: 터치 프로브축에 데이텀을 설정하지 않음
 1: 터치 프로브축에 데이텀을 설정
- ▶ **TS축 프로브: 1번째 축 Q382(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~-99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 2번째 축 Q383(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축 프로브: 3번째 축 Q384(절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381이 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **TS축의 새 데이텀 Q333(절대):** 터치 프로브축에서 TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

15.13 한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 419는 임의 축에서 임의 좌표를 측정하고 해당 좌표를 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 측정된 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 프로그래밍된 프로빙 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 프로그래밍된 측정 높이로 이동하고 단순 프로빙 이동을 통해 실제 위치가 측정됩니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)).

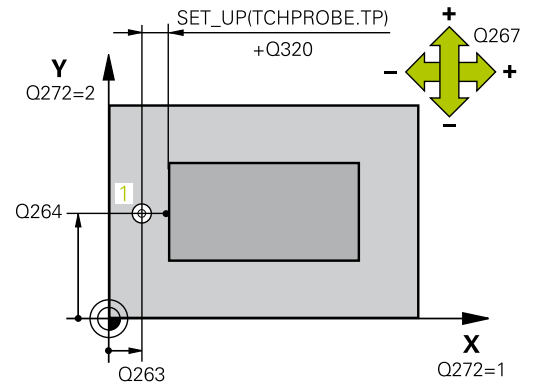

프로그래밍 시 주의 사항:

 


사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


여러 축의 데이텀을 프리셋 테이블에 저장하려면 사이클 419를 연속으로 여러 번 사용할 수 있습니다. 하지만, 사이클 419를 매번 실행한 후 프리셋 번호를 다시 활성화해야 합니다. 프리셋 0을 활성 프리셋으로 하여 작업하는 경우 이 프로세스는 필요하지 않습니다.

15.13 한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419)

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정축 (1...3: 1 = 주축) Q272:** 측정이 수행되는 축입니다.
 - 1: 주축 = 측정축
 - 2: 보조축 = 측정축
 - 3: 터치 프로브 축 = 측정축

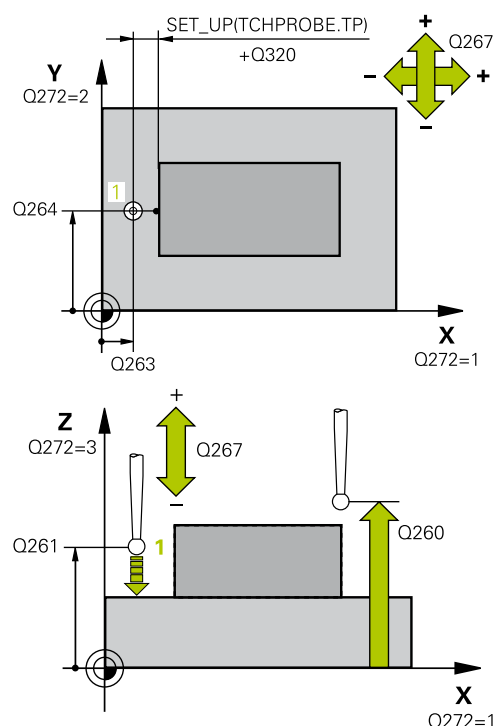

한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419) 15.13

축 지정

활성 터치 프로브 축: Q272= 3	해당 기준축: Q272=1	해당 보조축: Q272=2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z


- ▶ **이송 방향 1** Q267: 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
-1: 음의 이송 방향
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **테이블의 데이텀 번호** Q305: 데이텀 또는 프리셋 테이블에서 TNC가 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 프로빙된 표면에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **새 데이텀** Q333(절대): TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정값 전송(0, 1)** Q303: 결정된 데이텀을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
-1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 460)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.

NC 블록

5 TCH PROBE 419 DATUM IN ONE AXIS
Q263=+25 ;1차축의 1번째 점
Q264=+25 ;2차축의 1번째 점
Q261=+25 ;측정 높이
Q320=0 ;안전 거리
Q260=+50 ;안전 높이
Q272=+1 ;측정축
Q267=+1 ;이송 방향
Q305=0 ;테이블의 번호
Q333=+0 ;데이텀
Q303=+1 ;측정값 전송

15.14 예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정

15.14 예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정

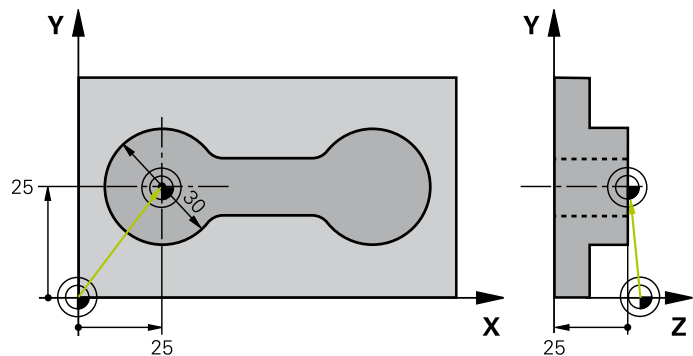


0 BEGIN PGM CYC413 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	공구 0을 호출하여 터치 프로브축을 정의합니다.
2 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE	
Q321=+25 ;1차 축의 중심값	원의 중심: X 좌표
Q322=+25 ;2차 축의 중심값	원의 중심: Y 좌표
Q262=30 ;지령 직경	원 직경
Q325=+90 ;시작각	첫 번째 터치점의 극좌표 각도
Q247=+45 ;스텝각	시작점 2부터 4를 계산하는 스텝각
Q261=-5 ;측정 높이	측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q320=2 ;안전 거리	SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
Q260=+10 ;안전 높이	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q301=0 ;안전 거리로 이동	측정점 사이에서 안전 높이로 이동하지 않음
Q305=0 ;테이블의 번호	표시 설정
Q331=+0 ;데이텀	X에서 표시를 0으로 설정
Q332=+10 ;데이텀	Y에서 표시를 10으로 설정
Q303=+0 ;측정값 전송	표시가 설정되므로 기능 사용 안 함
Q381=1 ;TS축 프로브	터치 프로브축에서도 데이텀 설정
Q382=+25 ;TS축의 1번째 좌표	터치점의 X 좌표
Q383=+25 ;TS축의 2번째 좌표	터치점의 Y 좌표
Q384=+25 ;TS축의 3번째 좌표	터치점의 Z 좌표
Q333=+0 ;데이텀	Z에서 표시를 0으로 설정
Q423=4 ;프로브점 수	4개 프로브로 원 측정
Q365=0 ;이송 유형	측정점 사이의 원 경로 이동
3 CALL PGM 35K47	파트 프로그램 호출
4 END PGM CYC413 MM	

예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정 15.15

15.15 예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정

측정된 볼트 홀 중심을 나중에 다시 사용하려면 프리셋 테이블에 기록해야 합니다.

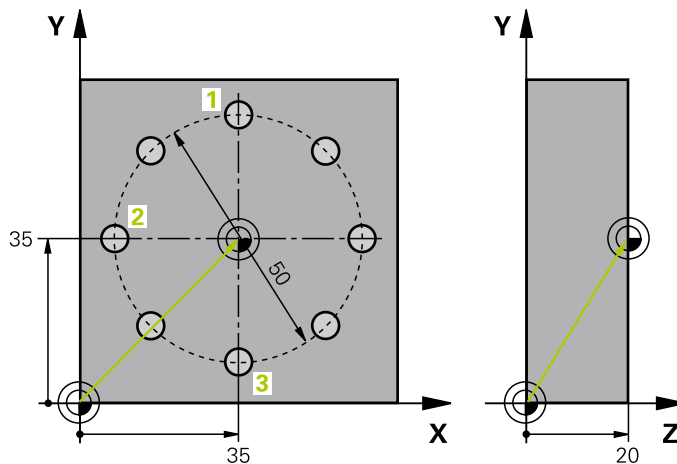

0 BEGIN PGM CYC416 MM		
1 TOOL CALL 69 Z		공구 0을 호출하여 터치 프로브축을 정의합니다.
2 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS		터치 프로브축에서 데이텀 설정에 대한 사이클 정의
Q263=+7.5	;1차축의 1번째 점	터치점: X 좌표
Q264=+7.5	;2차축의 1번째 점	터치점: Y 좌표
Q294=+25	;3차축의 1번째 점	터치점: Z 좌표
Q320=0	;안전 거리	SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
Q260=+50	;안전 높이	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q305=1	;테이블의 번호	1행에 Z 좌표 기록
Q333=+0	;데이텀	터치 프로브축을 0으로 설정
Q303=+1	;측정값 전송	기계 기반 좌표계(REF 좌표계)를 기준으로 계산된 데이텀을 프리셋 테이블 PRESET.PR에 저장
3 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER		
Q273=+35	;1차 축의 중심값	볼트 홀 원의 중심: X 좌표
Q274=+35	;2차 축의 중심값	볼트 홀 원의 중심: Y 좌표
Q262=50	;지령 직경	볼트 홀 중심의 직경
Q291=+90	;1번째 홀의 각	첫 번째 홀 중심 1의 극 좌표 각도
Q292=+180	;2번째 홀의 각	두 번째 홀 중심 2의 극 좌표 각도
Q293=+270	;3번째 홀의 각	세 번째 홀 중심 3의 극좌표 각도
Q261=+15	;측정 높이	측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q260=+10	;안전 높이	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q305=1	;테이블의 번호	1행에 볼트 홀 원의 중심(X 및 Y) 입력
Q331=+0	;데이텀	
Q332=+0	;데이텀	
Q303=+1	;측정값 전송	기계 기반 좌표계(REF 좌표계)를 기준으로 계산된 데이텀을 프리셋 테이블 PRESET.PR에 저장
Q381=0	;TS축 프로브	터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함
Q382=+0	;TS축의 1번째 좌표	기능 없음
Q383=+0	;TS축의 2번째 좌표	기능 없음

15 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

15.15 예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정

Q384=+0	;TS축의 3번째 좌표	기능 없음
Q333=+0	;데이텀	기능 없음
Q320=0	;안전 거리	SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
4 CYCL DEF 247 DATUM SETTING		사이클 247로 새 프리셋 활성화
Q339=1	;데이텀 번호	
6 CALL PGM 35KLZ		파트 프로그램 호출
7 END PGM CYC416 MM		

16

터치 프로브 사이클:
자동 공작물 검사

16.1 기본 사항

16.1 기본 사항

개요



 
 
 
 
 
터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.




하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 공작물을 자동으로 측정하는 12가지 사이클이 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	0 기준면 선택 가능한 축에서 좌표 측정	507
	1 극 데이텀 평면 프로빙 방향에서 점 측정	508
	420 각도 측정 작업면에서 각도 측정	509
	421 홀 측정 홀의 위치와 직경 측정	511
	422 바깥쪽에서 원 측정 원형 보스의 위치와 직경 측정	514
	423 안쪽에서 직사각형 측정 직사각형 포켓의 위치, 길이 및 폭 측정	517
	424 바깥쪽에서 직사각형 측정 직사각형 보스의 위치, 길이 및 폭 측정	520
	425 내부 폭 측정 (두 번째 소프트 키 레벨) 슬롯 폭 측정	523
	426 리지 폭 측정 (두 번째 소프트 키 행) 리지 폭 측정	526

   소프트 키	사이클	페이지
	427 좌표 측정 (두 번째 소프트 키 행) 선택 가능한 축의 임의 좌표 측정	529
	430 볼트 홀 원 측정 (두 번째 소프트 키 행) 볼트 홀 원의 위치와 직경 측정	532
	431 평면 측정 (두 번째 소프트 키 행) 평면의 A 및 B 축 각도 측정	535

측정 결과 기록

자동으로 공작물을 측정하는 모든 사이클(사이클 0 및 1 제외)에서 측정 결과를 기록할 수 있습니다. 관련 프로빙 사이클에서 다음 작업을 수행하도록 정의할 수 있습니다.

- 측정 로그를 파일로 저장합니다.
- 프로그램 실행을 중지하고 화면에 측정 로그를 표시합니다.
- 측정 로그를 만들지 않습니다.

측정 로그를 파일로 저장하려는 경우 TNC는 기본적으로 해당 데이터를 ASCII 파일로 저장합니다. TNC는 관련 NC 프로그램이 들어 있는 디렉터리에 파일을 저장합니다.



데이터 인터페이스를 통해 측정 로그를 출력하려는 경우에는 하이덴하인의 데이터 전송 소프트웨어인 TNCremo를 사용합니다.

16.1 기본 사항

예: 터치 프로브 사이클 421의 측정 로그:

프로브 사이클 421 홀 측정의 측정 로그

날짜: 2005-06-30

시간: 6:55:04

측정 프로그램: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

공칭 값:

기준축의 중심: 50.0000

보조축의 중심: 65.0000

직경: 12.0000

지정된 제한 값:

기준축 중심의 최대 제한: 50.1000

기준축 중심의 최소 제한: 49.9000

보조축 중심의 최대 제한: 65.1000

보조축 중심의 최소 제한: 64.9000

홀의 최대 크기: 12.0450

홀의 최소 크기: 12.0000

실제값:

기준축의 중심: 50.0810

보조축의 중심: 64.9530

직경: 12.0259

편차:

기준축의 중심: 0.0810

보조축의 중심: -0.0470

직경: 0.0259


추가 측정 결과: 측정 높이: -5.0000

측정 로그 끝

Q 파라미터의 측정 결과

TNC가 관련 터치 프로브 사이클의 측정 결과를 전역적으로 유효한 Q 파라미터 Q150 ~ Q160에 저장합니다. 공칭값에 대한 편차는 파라미터 Q161 ~ Q166에 저장됩니다. 결과 파라미터의 테이블에는 모든 사이클 설명이 나열되어 있습니다.

사이클 정의 중에 해당 사이클의 결과 파라미터가 도움말 그래픽에 표시될 수도 있습니다(오른쪽 상단 그림 참조). 강조 표시된 결과 파라미터는 해당 입력 파라미터에 속합니다.

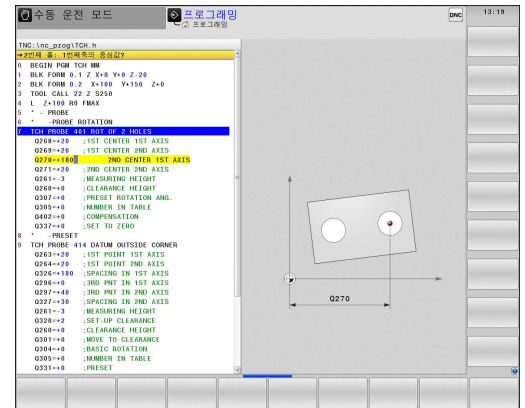

결과 분류

일부 사이클의 경우 전역으로 적용되는 Q 파라미터 Q180부터 Q182를 통해 측정 결과 상태를 조회할 수 있습니다.

결과 분류	파라미터값
허용오차 내에 속하는 측정 결과	Q180 = 1
재작업 필요	Q181 = 1
스크랩	Q182 = 1

TNC는 측정값이 허용오차를 벗어나는 즉시 재작업 또는 스크랩 표시를 설정합니다. 측정 결과가 허용오차를 벗어나는지 확인하려면 측정 로그를 검사하거나 관련 측정 결과(Q150 ~ 160)를 제한값과 비교합니다.

사이클 427에서는 외부 크기(보스)를 측정하는 것으로 가정합니다. 하지만 프로빙 방향과 함께 정확한 최대 및 최소 크기를 함께 입력하여 측정 상태를 교정할 수 있습니다.



허용 공차 값이나 최대/최소 크기가 정의되어 있지 않은 경우에도 TNC가 상태 표시를 설정할 수 있습니다.

허용 공차 모니터링

공작물을 검사하는 대부분의 사이클에서 허용오차 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이를 위해서는 사이클을 정의하는 동안 필요한 제한값을 정의해야 합니다. 허용오차를 모니터링하지 않으려면 모니터링 파라미터를 기본값인 0으로 두면 됩니다.

16.1 기본 사항

공구 모니터링

공작물을 검사하는 일부 사이클에서 공구 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이 경우 TNC가 다음을 모니터링합니다.

- 공칭값(Q16x의 값)의 편차로 인해 공구 반경을 보정해야 하는지 여부
- 공칭 값(Q16x의 값)의 편차가 공구 파손 허용량보다 큰지 여부

공구 보정



이 기능은 다음 경우에만 작동합니다.

- 공구 테이블이 활성화된 경우
- 사이클에서 공구 모니터링이 켜진 경우(공구 이름 또는 **Q330**에 0이 아닌 값을 입력한 경우) 소프트 키로 입력한 공구 이름을 선택합니다. TNC에 더 이상 오른쪽 작은 따옴표가 표시되지 않습니다.

보정 측정을 여러 번 수행하는 경우 해당 측정 편차가 공구 테이블에 저장된 값에 추가됩니다.

밀링 공구: 파라미터 Q330이 밀링 공구를 참조하는 경우 다음과 같은 방식으로 적절한 값이 보정됩니다. TNC는 기본적으로 항상 공구 테이블의 DR 열에서 공구 반경을 보정합니다. 이것은 측정된 편차가 명시된 허용 공차 내에 속하는 경우에도 마찬가지입니다. NC 프로그램에서 파라미터 Q181을 통해 재작업이 필요한지 여부를 조회할 수 있습니다(Q181=1: 재작업 필요).

회전 공구: (사이클 421, 422, 427에만 적용) 파라미터 Q330이 회전 공구를 참조하는 경우 DZL 및 DXL 행 각각에 적절한 값이 보정됩니다. TNC는 LBREAK 열에 정의되어 있는 파손 허용량을 모니터링합니다. NC 프로그램에서 파라미터 Q181을 통해 재작업이 필요한지 여부를 조회할 수 있습니다(Q181=1: 재작업 필요).

공구 파손 모니터링



이 기능은 다음 경우에만 작동합니다.

- 공구 테이블이 활성화된 경우
- 사이클에서 공구 모니터링이 켜진 경우(Q330에 0이 아닌 값을 입력한 경우)
- 테이블에 입력한 공구 번호의 파손 허용량 RBREAK가 0보다 큰 경우(사용 설명서의 섹션 5.2 "공구 데이터" 참조)

측정된 편차가 공구의 파손 허용량보다 큰 경우 TNC는 오류 메시지를 출력하고 프로그램 실행을 중지합니다. 동시에 공구 테이블에서 공구가 비활성화됩니다(열 TL = L).


측정 결과의 기준계

TNC는 모든 측정 결과를 활성 좌표계나 전환/회전/기울어진 좌표계(가능한 경우)의 결과 파라미터와 로그 파일에 전송합니다.

16.2 데이텀 평면(사이클 0, DIN/ISO: G55)

사이클 실행

- 1 터치 프로브가 급속 이송 속도(**FMAX** 열의 값)로 사이클에 프로 그래밍되어 있는 시작점 **1**로 이동합니다.
- 2 그런 다음 터치 프로브가 프로빙 이송 속도로 프로빙 프로세스를 실행합니다(**F** 열). 프로빙 방향은 사이클에 정의되어 있습니다.
- 3 위치가 저장된 후 프로브가 시작점으로 후퇴하고 측정된 좌표가 Q 파라미터에 저장됩니다. 또한 신호가 트리거링될 때 Q115~Q119 파라미터에 터치 프로브 위치의 좌표가 저장됩니다. 이러한 파라미터 값의 경우 스타일러스 길이 및 반경이 고려되지 않습니다.

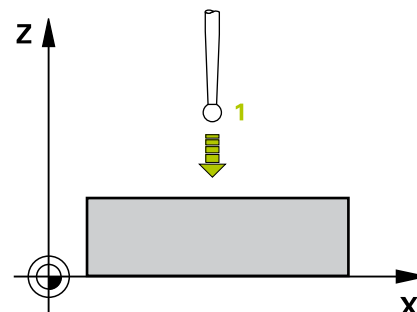

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

프로그래밍된 사전 위치결정 점으로 접근할 때 충돌을 방지하도록 터치 프로브를 사전 위치결정합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호:** 좌표를 지정할 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. 입력 범위: 0~1999
- ▶ **프로브축/프로브 측정방향:** 축 선택 키 또는 ASCII 키보드와 프로빙 방향의 대수 기호를 사용하여 프로브축을 입력합니다. **ENT** 키로 입력을 확인합니다. 입력 범위: 모든 NC축
- ▶ **공칭 위치 값:** 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 터치 프로브에 대한 공칭 사전 위치결정 점 값의 모든 좌표를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ 입력을 확인하려면 **ENT** 키를 누릅니다.

NC 블록

```
67 TCH PROBE 0.0 REF. PLANE Q5 X-
```

```
68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5
```

16.3

극 데이터 평면(사이클 117)


16.3

극 데이터 평면(사이클 117)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 1은 임의 방향에서 공작물의 임의 위치를 측정합니다.

- 터치 프로브가 급속 이송 속도(**FMAX** 열의 값)로 사이클에 프로그래밍되어 있는 시작점 **1**로 이동합니다.
- 그런 다음 터치 프로브가 프로빙 이송 속도로 프로빙 프로세스를 실행합니다(**F** 열). 프로빙 중에 두 축에서 동시에 TNC가 이동합니다(프로빙 각도에 따름). 프로빙 방향은 사이클에 입력된 극 각으로 정의됩니다.
- 위치가 저장된 후 프로브가 시작점으로 돌아갑니다.
Q115~Q119에는 터치 프로브 측정 중 접촉 순간에 스핀들 위치의 좌표가 저장됩니다.

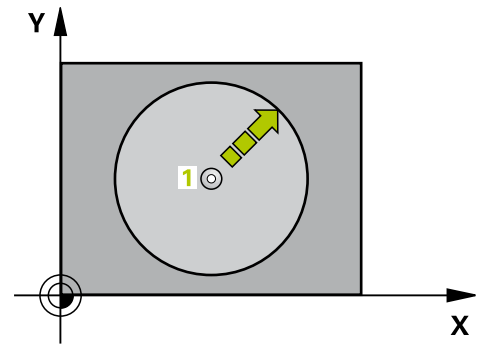

프로그래밍 시 주의 사항:

 


충돌 주의!
프로그래밍된 사전 위치결정 점으로 접근할 때 충돌을 방지하도록 터치 프로브를 사전 위치결정합니다.



사이클에 정의된 프로브축은 프로빙 평면을 지정합니다.
프로브축 X: X/Y면
프로브축Y: Y/Z면
프로브축Z: Z/X면

사이클 파라미터



- ▶ **프로브축:** 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 프로브축을 입력합니다. **ENT** 키로 입력을 확인합니다. 입력 범위: **X, Y** 또는 **Z**
- ▶ **프로빙 각도:** 프로브축에서 측정된 각도로, 터치 프로브가 이 각도로 이동합니다. 입력 범위: -180.0000 ~ 180.0000
- ▶ **공칭 위치 값:** 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 터치 프로브에 대한 공칭 사전 위치결정 점 값의 모든 좌표를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ 입력을 확인하려면 **ENT** 키를 누릅니다.

NC 블록

67 TCH PROBE 1.0 POLAR

REFERENCE PLANE

68 TCH PROBE 1.1 X ANGLE: +30


69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z-5

16.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 420은 작업 평면의 기준축을 기준으로 공작물 수직면의 각도를 측정합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(**FMAX** 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그램 래밍된 터치점 **1**로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (**F**)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 **2**로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 측정된 각도가 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.

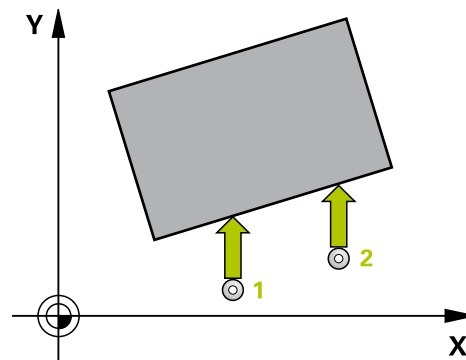

파라미터 번호	의미
Q150	가공 평면의 기준축에 측정된 각도가 참조됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브축이 측정축인 경우 A축에 대한 각도를 측정하려면 **Q263**을 **Q265**와 같도록 설정하고, B축에 대한 각도를 측정할 경우에는 **Q263**을 **Q265**와 다르게 설정합니다.

16.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 2번째 측정점 Q265(절대):** 작업면의 기준 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 2번째 측정점 Q266(절대):** 작업면의 보조 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 축 Q272:** 측정이 이루어질 축입니다.
 - 1: 기준 축 = 측정 축
 - 2: 보조 축 = 측정 축
 - 3: 터치 프로브 축 = 측정 축
- ▶ **이송 방향 1 Q267:** 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
 - 1: 음의 이송 방향
 - +1: 양의 이송 방향
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(중분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이로 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
 - 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.
 - 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC에서 측정 로그를 작성해야 하는지 여부를 정의합니다.
 - 0: 측정 로그를 작성하지 않음
 - 1: 측정 로그 작성: TNC는 **로그 파일 TCHPR420.TXT**를 디렉터리 TNC:\에 표준 파일로 저장합니다.
 - 2: 프로그램 실행을 중단하고 TNC 화면에 측정 로그를 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

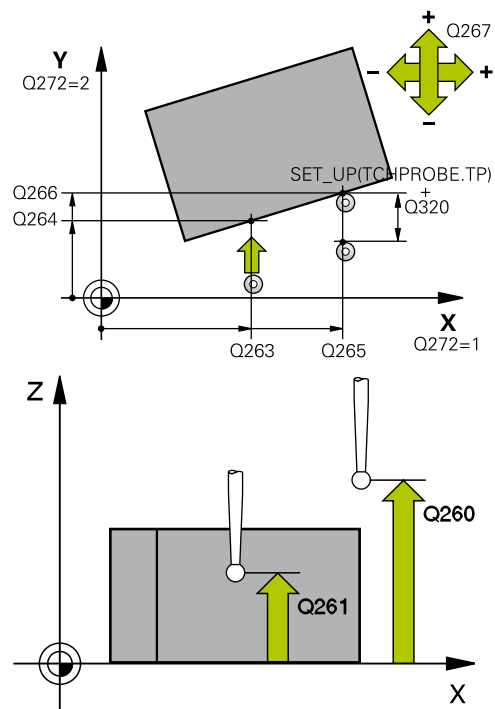

NC 블록

5 TCH PROBE 420 MEASURE ANGLE

Q263=+10 ;1차축의 1번째 점

Q264=+10 ;2차축의 1번째 점

Q265=+15 ;1차축의 2번째 점

Q266=+95 ;2차축의 2번째 점

Q272=1 ;측정축

Q267=-1 ;이송 방향

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+10 ;안전 높이

Q301=1 ;안전 거리로 이동


Q281=1 ;측정 로그

16.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 421은 홀(또는 원형 포켓)의 중심과 직경을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.

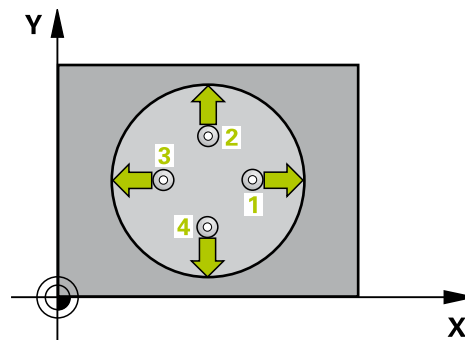

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	직경에 대한 편차

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

각도가 작을수록 홀 크기를 계산하는 정밀도가 떨어 집니다. 최소 입력값은 5°입니다.

파라미터 Q330이 회전 공구를 참조하는 경우 다음이 적용됩니다.

- 파라미터 Q498 및 Q531을 설명해야 합니다.
- 예를 들어 사이클 800의 파라미터 Q498, Q531의 정보는 이 정보와 일치해야 합니다.
- TNC에서 회전 공구를 보정하는 경우 DZL 및 DXL 라인에 각각 적절한 값이 보정됩니다.
- TNC는 LBREAK 열에 정의되어 있는 파손 허용량을 모니터링합니다.



파라미터 Q330이 밀링 공구를 참조하는 경우 파라미터 Q498 및 Q531의 정보는 효력이 없습니다.

16.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준축에서 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대값):** 작업면의 보조축에서 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 홀의 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **시작각 Q325(절대):** 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000 ~ 360.000
- ▶ **스텝각 Q247(증분):** 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로빙하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000 ~ 120.000
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **홀의 최대 크기 Q275:** 홀(원형 포켓)의 최대 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **홀의 최소 크기 Q276:** 홀(원형 포켓)의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 축 중심의 허용 공차 Q279:** 작업면의 기준축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 축 중심의 허용 공차 Q280:** 작업면의 보조축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC에서 측정 로그를 생성해야 하는지 여부를 정의:
0: 측정 로그를 만들지 않습니다.
1: 측정 로그를 만듭니다. 기본적으로 TNC는 로그 파일 TCHPR421.TXT를 관련 NC 프로그램이 있는 디렉터리에 저장합니다.
2: 프로그램 실행을 중지하고 TNC 화면에 측정 로그를 표시합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

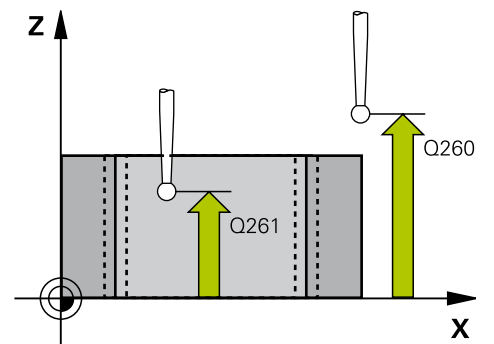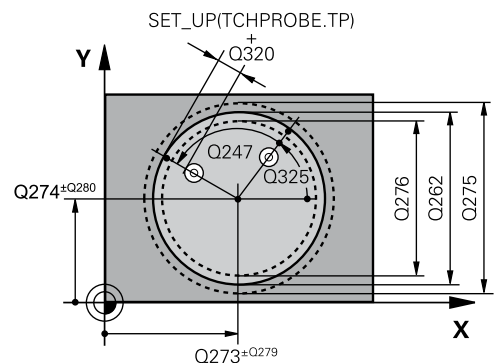

NC 블록

5 TCH PROBE 421 MEASURE HOLE

Q273=+50 ;1차 축의 중심값
Q274=+50 ;2차 축의 중심값
Q262=75 ;지령 직경
Q325=+0 ;시작각
Q247=+60 ;스텝각
Q261=-5 ;측정 높이
Q320=0 ;안전 거리
Q260=+20 ;안전 높이
Q301=1 ;안전 거리로 이동
Q275=75.12최대 크기
Q276=74.95최소 크기
Q279=0.1 ;1번째 중심값 허용 공차
Q280=0.1 ;2번째 중심값 허용 공차
Q281=1 ;측정 로그
Q309=0 ;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q330=0 ;공구
Q423=4 ;프로브점 수
Q365=1 ;이송 유형
Q498=0 ;공구 반전
Q531=0 ;경사각

- ▶ **허용 공차 오류의 경우 PGM 정지 Q309:** 허용 공차 위반이 발생한 경우 TNC가 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할지 여부를 정의합니다.
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 표시하지 않음
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지 출력
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 선택적으로 공구 이름(최대 16자)
0: 모니터링 비활성화
>0: TNC에서 동작을 수행하는 데 사용되는 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트웨어 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.
- ▶ **측정점 수(4/3) Q423:** TNC가 보스 측정 시 사용할 프로빙점 수 4개 또는 3개를 지정합니다.
4: 4개 측정점 사용(기본 설정)
3: 3개 측정점 사용
- ▶ **이송 유형? 라인=0/호=1 Q365:** "안전 높이로 이송"이 활성화된 경우(Q301=1) 측정 감 사이에서 공구가 이동하는 경로 기능을 정의합니다.
0: 가공 작업 사이에서 직선으로 이동
1: 가공 작업 사이에서 피치 원 직경에 있는 원 호로 이동
- ▶ **공구 반전(0=아니요/1=예)? Q498:** 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 회전 공구를 적절하게 모니터링하려면 TNC에는 정확한 작업 조건이 필요합니다. 따라서, 다음과 같이 입력합니다.
1: 회전 공구는 180° 회전으로 좌우 대칭됩니다(예: 사이클 800 및 파라미터에 의해). **Reverse the tool** Q498=1
0: 회전 공구는 수정 없이 회전 공구 테이블(toolturn.trn)의 설명과 일치합니다(예: 사이클 800 및 파라미터를 통해) **Reverse the tool** Q498=0
- ▶ **입사각? Q531:** 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 가공 중에 회전 공구와 공작물 사이의 입사각을 입력합니다(예: 사이클 800 파라미터에서) **입사각? Q531.** 입력 범위: -180° ~ +180°

16.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)

16.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 422는 원형 보스의 중심과 직경을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제 값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	직경에 대한 편차


프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다. 각도가 작을수록 보스 크기를 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다. 파라미터 Q330이 회전 공구를 참조하는 경우 다음이 적용됩니다.

- 파라미터 Q498 및 Q531을 설명해야 합니다.
- 예를 들어 사이클 800의 파라미터 Q498, Q531의 정보는 이 정보와 일치해야 합니다.
- TNC에서 회전 공구를 보정하는 경우 DZL 및 DXL 라인에 각각 적절한 값이 보정됩니다.
- TNC는 LBREAK 열에 정의되어 있는 파손 허용량을 모니터링합니다.


파라미터 Q330이 밀링 공구를 참조하는 경우 파라미터 Q498 및 Q531의 정보는 효력이 없습니다.

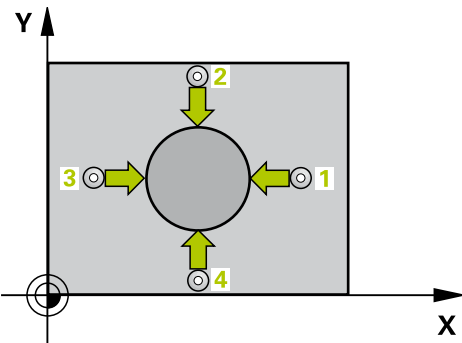

사이클 파라미터

 

- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대):** 작업면의 보조축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 보스의 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **시작각 Q325(절대):** 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **스텝각 Q247(증분):** 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로빙하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.0000 ~ 120.0000
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이로 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **보스의 최대 크기 Q277:** 보스의 최대 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **보스의 최소 크기 Q278:** 보스의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 축 중심의 허용 공차 Q279:** 작업면의 기준축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 축 중심의 허용 공차 Q280:** 작업면의 보조축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
0: 측정 로그를 생성하지 않음
1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR422.TXT** 로그 파일을 TNC:\W 디렉터리에 저장합니다.
2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

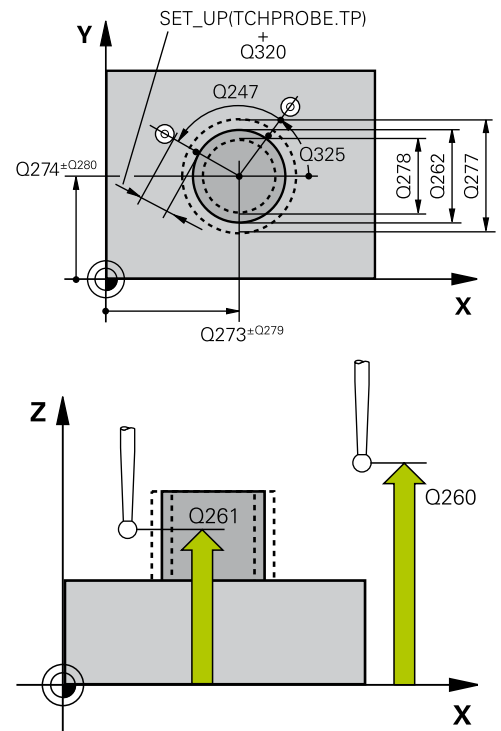

NC 블록

5 TCH PROBE 422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE

Q273=+50 ;1차 축의 중심값

Q274=+50 ;2차 축의 중심값

Q262=75 ;지령 직경

Q325=+90 ;시작각

Q247=+30 ;스텝각

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+10 ;안전 높이

Q301=0 ;안전 거리로 이동

Q275=35.15최대 크기

Q276=34.9최소 크기

Q279=0.05 ;1번째 중심값 허용 공차

Q280=0.05 ;2번째 중심값 허용 공차

Q281=1 ;측정 로그

Q309=0 ;오류가 있는 경우 PGM 정지

Q330=0 ;공구

Q423=4 ;프로브점 수

Q365=1 ;이송 유형

Q498=0 ;공구 반전

Q531=0 ;경사각

16.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)


- ▶ **허용 공차 오류의 경우 PGM 정지** Q309: 허용 공차 위반이 발생한 경우 TNC가 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할지 여부를 정의합니다.
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 표시하지 않음
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지 출력
- ▶ **모니터링할 공구** Q330: TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
0: 모니터링 비활성화
> 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호
- ▶ **측정점 수(4/3)** Q423: TNC가 보스 측정 시 사용할 프로빙점 수 4개 또는 3개를 지정합니다.
4: 4개 측정점 사용(기본 설정)
3: 3개 측정점 사용
- ▶ **이송 유형? 라인=0/호=1** Q365: "안전 높이로 이송"이 활성화된 경우(Q301=1) 측정 감 사이에서 공구가 이동하는 경로 기능을 정의합니다.
0: 가공 작업 사이에서 직선으로 이동
1: 가공 작업 사이에서 피치 원 직경에 있는 원 호로 이동
- ▶ **공구 반전(0=아니요/1=예)?** Q498: 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 회전 공구를 적절하게 모니터링하려면 TNC에는 정확한 작업 조건이 필요합니다. 따라서, 다음과 같이 입력합니다.
1: 회전 공구는 180° 회전으로 좌우 대칭됩니다(예: 사이클 800 및 파라미터에 의해). **Reverse the tool** Q498=1
0: 회전 공구는 수정 없이 회전 공구 테이블 (toolturn.trn)의 설명과 일치합니다(예: 사이클 800 및 파라미터를 통해) **Reverse the tool** Q498=0
- ▶ **입사각?** Q531: 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 가공 중에 회전 공구와 공작물 사이의 입사각을 입력합니다(예: 사이클 800 파라미터에서) **입사각?** Q531. 입력 범위: -180° ~ +180°

16.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 423은 직사각형 포켓의 중심, 길이 및 폭을 찾습니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.

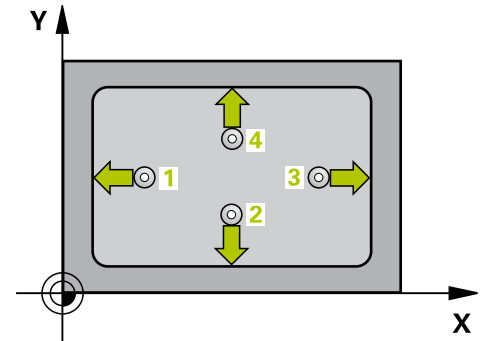

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q164	기준축의 측면 길이 편차
Q165	보조축의 측면 길이 편차

프로그래밍 시 주의 사항:

 


사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다.

16.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423)

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준측에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대):** 작업면의 보조측에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면 길이 Q282:** 작업면의 기준 측에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q283:** 작업면의 보조측에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브측의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브측에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이로 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **1번째 면의 최대 길이 Q284:** 포켓의 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면의 최소 길이 Q285:** 포켓의 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면의 최대 길이 Q286:** 포켓의 최대 허용 폭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면의 최소 길이 Q287:** 포켓의 최소 허용 폭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 축 중심의 허용 공차 Q279:** 작업면의 기준측에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 축 중심의 허용 공차 Q280:** 작업면의 보조측에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

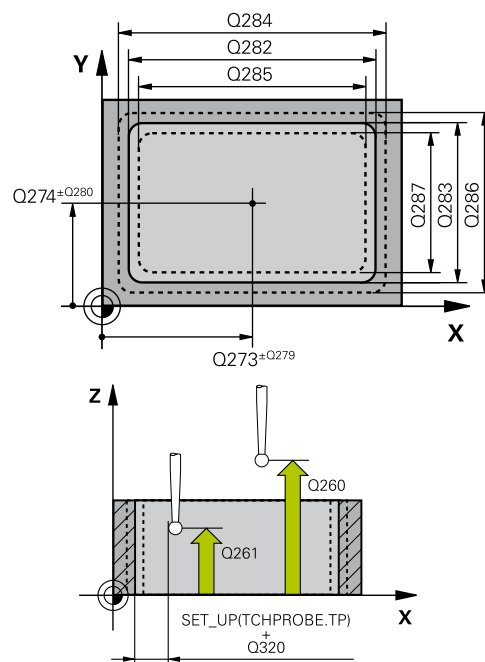

NC 블록

5 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE

Q273=+50 ;1차 축의 중심값

Q274=+50 ;2차 축의 중심값

Q282=80 ;1번째 면 길이

Q283=60 ;2번째 면 길이

Q261=-5 ;측정 높이

Q320=0 ;안전 거리

Q260=+10 ;안전 높이

Q301=1 ;안전 거리로 이동

Q284=0 ;1번째 면의 최대 제한

Q285=0 ;1번째 면의 최소 제한

Q286=0 ;2번째 면의 최대 제한

직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423) 16.7

- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
0: 측정 로그를 생성하지 않음
1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR423.TXT** 로그 파일을 TNC:W 디렉터리에 저장합니다.
2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **허용오차 오류가 있는 경우 프로그램 정지 Q309:** 허용오차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
0: 모니터링 비활성화
> 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호

Q287=0	;2번째 면의 최소 제한
Q279=0	;1번째 중심값 허용 공차
Q280=0	;2번째 중심값 허용 공차
Q281=1	;측정 로그
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q330=0	;공구

16.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

16.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 424는 직사각형 보스의 중심, 길이 및 폭을 찾습니다. 사이클에서 해당 허용오차를 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.


- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q164	기준축의 측면 길이 편차
Q165	보조축의 측면 길이 편차


프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

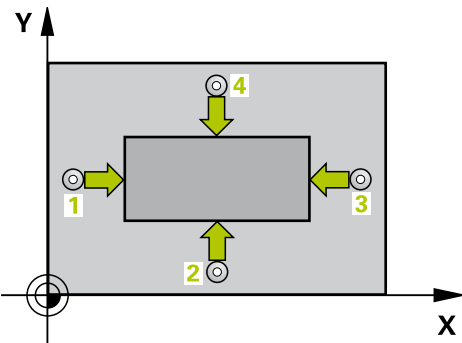

사이클 파라미터

 

- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대):** 작업면의 보조축에서 보스의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면 길이 Q282:** 작업면의 기준 축에 평행한 보스 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면 길이 Q283:** 작업면의 보조축에 평행한 보스 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브측의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브측에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이로 이송 Q301:** 터치 프로브가 측정점 사이를 어떻게 이동할지를 규정합니다.
0: 측정점 사이의 측정 높이에서 이동합니다.
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **1번째 면의 최대 길이 Q284:** 보스의 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 면의 최소 길이 Q285:** 보스의 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면의 최대 길이 Q286:** 보스의 최대 허용 폭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 면의 최소 길이 Q287:** 보스의 최소 허용 폭입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

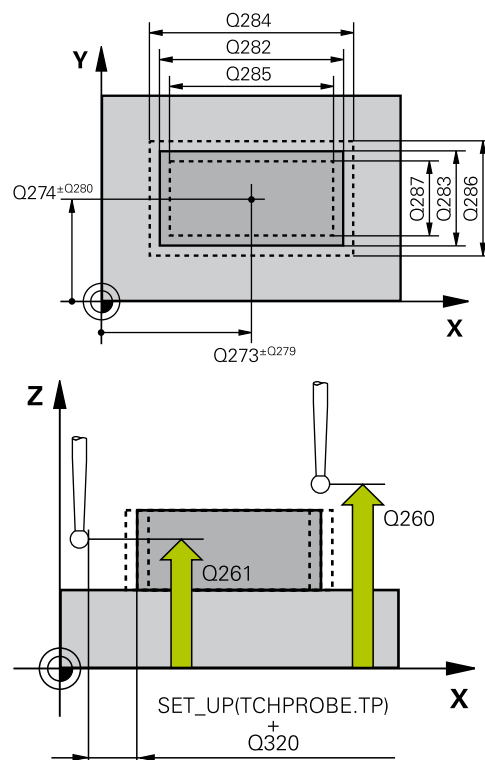

NC 블록

5 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.

Q273=+50 ;1차 축의 중심값

Q274=+50 ;2차 축의 중심값

Q282=75 ;1번째 면 길이

16.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

- ▶ **1번째 축 중심의 허용 공차 Q279:** 작업면의 기준축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 축 중심의 허용 공차 Q280:** 작업면의 보조축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
 0: 측정 로그를 생성하지 않음
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR424.TXT** 로그 파일을 TNC:₩ 디렉터리에 저장합니다.
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **허용 공차 오류의 경우 PGM 정지 Q309:** 허용 공차 위반이 발생한 경우 TNC가 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할지 여부를 정의합니다.
 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 표시하지 않음
 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지 출력
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
 0: 모니터링 비활성화
 > 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호


Q283=35	;2번째 면 길이
Q261=-5	;측정 높이
Q320=0	;안전 거리
Q260=+20	;안전 높이
Q301=0	;안전 거리로 이동
Q284=75.1	;1번째 면의 최대 제한
Q285=74.9	;1번째 면의 최소 제한
Q286=35	;2번째 면의 최대 제한
Q287=34.95	;2번째 면의 최소 제한
Q279=0.1	;1번째 중심값 허용 공차
Q280=0.1	;2번째 중심값 허용 공차
Q281=1	;측정 로그
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q330=0	;공구

16.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 425는 슬롯(또는 포켓)의 위치와 폭을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 1. 첫 번째 프로빙은 항상 프로그래밍된 축의 양의 방향입니다.
- 3 두 번째 측정의 보정량을 입력하면 터치 프로브가 (필요한 경우 안전 높이에서) 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다. 공칭 길이가 길 경우, TNC가 급속 이송으로 터치 프로브를 두 번째 터치점까지 이동시킵니다. 오프셋을 입력하지 않으면 정확히 반대 방향으로 폭을 측정합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차 값을 저장합니다.

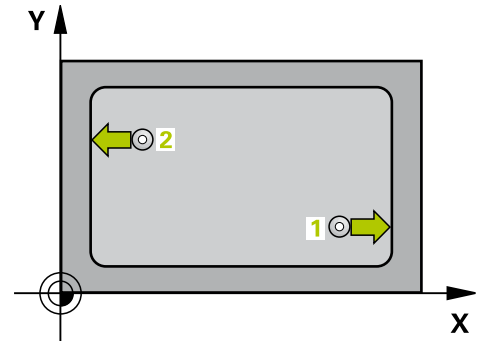

파라미터 번호	의미
Q156	측정된 길이의 실제값
Q157	중심선의 실제값
Q166	측정된 길이의 편차

 
프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

16.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425)

사이클 파라미터



- ▶ **1차측 시작점의 좌표 Q328(절대):** 작업면의 기준축을 프로빙하는 시작점입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차측 시작점의 좌표 Q329(절대):** 작업면의 보조축을 프로빙하는 시작점입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째 측정을 위한 보정량 Q310(증분):** 두 번째 측정 전에 터치 프로브가 이동하는 거리입니다. 0을 입력하면 터치 프로브가 보정되지 않습니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정축 Q272:** 작업면에서 측정이 수행되는 축입니다.
1: 주축 = 측정축
2: 보조축 = 측정축
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **공칭 길이 Q311:** 측정할 길이의 공칭값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 크기 Q288:** 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 크기 Q289:** 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC에서 측정 로그를 작성해야 하는지 여부를 정의합니다.
0: 측정 로그를 작성하지 않음
1: 측정 로그 작성: TNC는 **로그 파일 TCHPR425.TXT**를 디렉터리 TNC:\W에 표준 파일로 저장합니다.
2: 프로그램 실행을 중단하고 TNC 화면에 측정 로그를 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

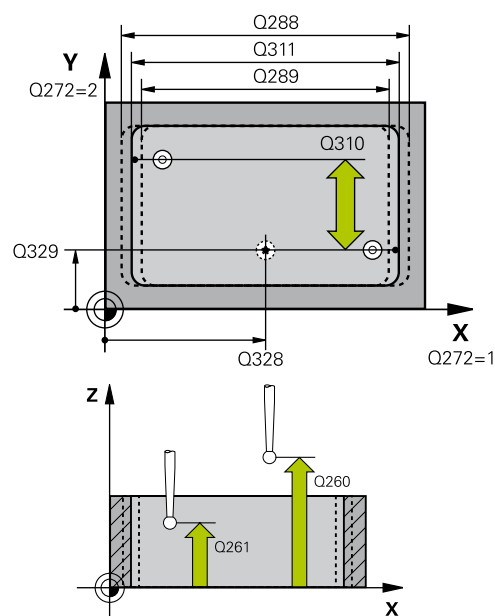

NC 블록

5 TCH PROBE 425 MEASURE INSIDE WIDTH

Q328=+75 ;1차측 시작점의 좌표

Q329=-12.5;2차측 시작점

Q310=+0 ;오프셋 2ND MEASUREMNT

Q272=1 ;측정축

Q261=-5 ;측정 높이

Q260=+10 ;안전 높이

Q311=25 ;공칭 길이

Q288=25.05;최대 크기

Q289=25 ;최소 크기

- ▶ **허용 공차 오류의 경우 PGM 정지 Q309:** 허용 공차 위반이 발생한 경우 TNC가 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할지 여부를 정의합니다.
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 표시하지 않음
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지 출력
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 선택적으로 공구 이름(최대 16자)
0: 모니터링 비활성화
>0: TNC에서 동작을 수행하는 데 사용되는 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트웨어 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 **SET UP**(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브축에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이까지 이송 Q301:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동

Q281=1	;측정 로그
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q330=0	;공구
Q320=0	;안전 거리
Q301=0	;안전 거리로 이동

16.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

16.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 426은 리지의 위치와 폭을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.


- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 1. 첫 번째 프로빙은 항상 프로그래밍된 축의 음의 방향입니다.
- 3 터치 프로브가 공구 안전 높이의 다음 시작점으로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차 값을 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q156	측정된 길이의 실제값
Q157	중심선의 실제값
Q166	측정된 길이의 편차

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

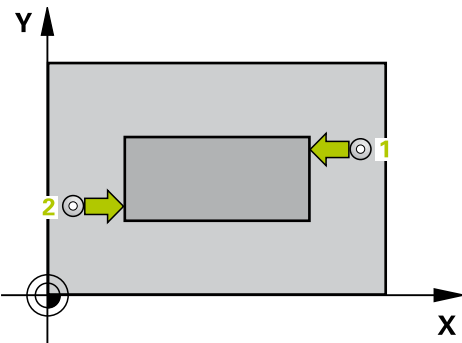


리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426) 16.10

사이클 파라미터



- ▶ **1번째측 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째측 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째측 2번째 측정점 Q265(절대):** 작업면의 기준 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째측 2번째 측정점 Q266(절대):** 작업면의 보조 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 축 Q272:** 측정이 수행되는 작업 평면의 축입니다.
1: 기준 축 = 측정 축
2: 보조 축 = 측정 축
- ▶ **터치 프로브축의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브축에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

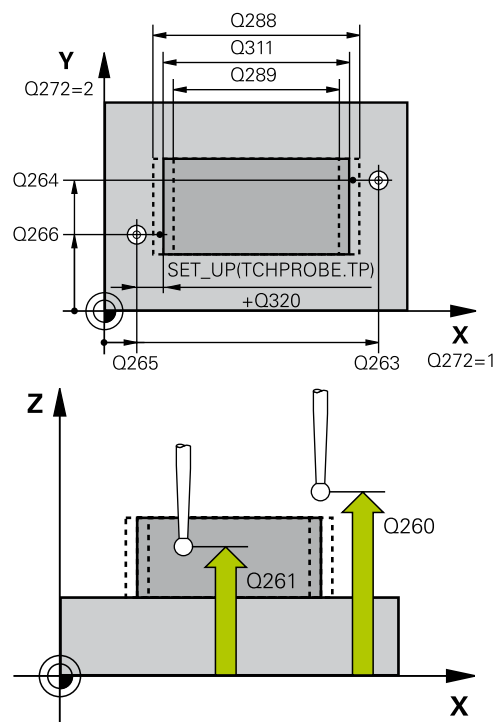

16.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

- ▶ **안전 높이** Q260(절대): 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **공칭 길이** Q311: 측정할 길이의 공칭값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 크기** Q288: 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 크기** Q289: 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그** Q281: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
 0: 측정 로그를 생성하지 않음
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR426.TXT** 로그 파일을 TNC:\W 디렉터리에 저장합니다.
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **허용오차 오류가 있는 경우 프로그램 정지** Q309: 허용오차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.
 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **모니터링할 공구** Q330: TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
 0: 모니터링 비활성화
 > 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호

NC 블록


5 TCH PROBE 426 MEASURE RIDGE WIDTH	
Q263=+50	;1차측의 1번째 점
Q264=+25	;2차측의 1번째 점
Q265=+50	;1차측의 2번째 점
Q266=+85	;2차측의 2번째 점
Q272=2	;측정축
Q261=-5	;측정 높이
Q320=0	;안전 거리
Q260=+20	;안전 높이
Q311=45	;공칭 길이
Q288=45	;최대 크기
Q289=44.95	최소 크기
Q281=1	;측정 로그
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q330=0	;공구

16.11 좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 427은 선택 가능한 축에서 좌표를 찾아 시스템 파라미터에 값을 저장합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 작업면에서 터치 프로브가 입력된 터치 점 1에 위치결정되고 선택된 축에서 실제 값을 측정합니다.
- 3 마지막으로 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 측정된 좌표가 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.

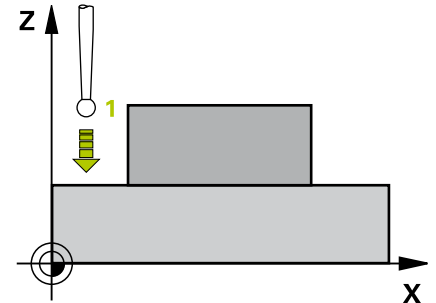

파라미터 번호

의미

Q160

좌표 측정

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

활성 작업 평면의 축이 측정축으로 정의되어 있는 경우(Q272 = 1 또는 2) 공구 반경이 보정됩니다. 보정 방향은 정의된 이송 방향(Q267)에서 결정됩니다.

터치 프로브 축이 측정 축으로 정의되어 있는 경우(Q272 = 3) 공구 길이가 보정됩니다.

 
파라미터 Q330이 회전 공구를 참조하는 경우 다음이 적용됩니다.

- 파라미터 Q498 및 Q531을 설명해야 합니다.
- 예를 들어 사이클 800의 파라미터 Q498, Q531의 정보는 이 정보와 일치해야 합니다.
- TNC에서 회전 공구를 보정하는 경우 DZL 및 DXL 라인에 각각 적절한 값이 보정됩니다.
- TNC는 LBREAK 열에 정의되어 있는 파손 허용량을 모니터링합니다.


파라미터 Q330이 밀링 공구를 참조하는 경우 파라미터 Q498 및 Q531의 정보는 효력이 없습니다.

16.11 좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **터치 프로브측의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브측에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(중분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 축 (1 ~ 3: 1 = 기준 축) Q272:** 측정이 이루어질 축입니다.
 - 1: 기준 축 = 측정 축
 - 2: 보조 축 = 측정 축
 - 3: 터치 프로브 축 = 측정 축
- ▶ **이송 방향 1 Q267:** 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
 - 1: 음의 이송 방향
 - +1: 양의 이송 방향
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
 - 0: 측정 로그를 생성하지 않음
 - 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR427.TXT 로그 파일**을 TNC:\W 디렉터리에 저장합니다.
 - 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

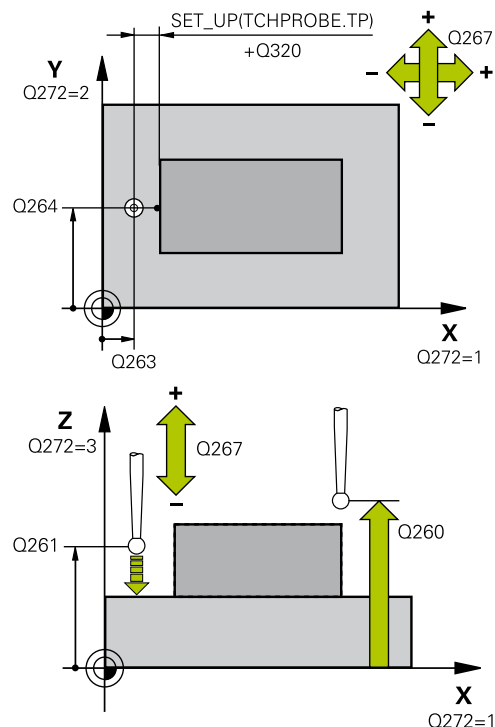

NC 블록

5 TCH PROBE 427 MEASURE COORDINATE

Q263=+35 ;1차축의 1번째 점
Q264=+45 ;2차축의 1번째 점
Q261=+5 ;측정 높이
Q320=0 ;안전 거리
Q272=3 ;측정축

좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427) 16.11

- ▶ **최대 크기 Q288:** 최대 허용 측정값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 크기 Q289:** 최소 허용 측정값입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **허용오차 오류가 있는 경우 프로그램 정지 Q309:** 허용오차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
0: 모니터링 비활성화
> 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호
- ▶ **공구 반전(0=아니요/1=예)? Q498:** 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 회전 공구를 적절하게 모니터링하려면 TNC에는 정확한 작업 조건이 필요합니다. 따라서, 다음과 같이 입력합니다.
1: 회전 공구는 180° 회전으로 좌우 대칭됩니다(예: 사이클 800 및 파라미터에 의해). **Reverse the tool** Q498=1
0: 회전 공구는 수정 없이 회전 공구 테이블 (toolturn.trn)의 설명과 일치합니다(예: 사이클 800 및 파라미터를 통해) **Reverse the tool** Q498=0
- ▶ **입사각? Q531:** 이전에 파라미터 Q330에 회전 공구를 입력한 경우에만 해당합니다. 가공 중에 회전 공구와 공작물 사이의 입사각을 입력합니다(예: 사이클 800 파라미터에서) **입사각? Q531.** 입력 범위: -180° ~ +180°

Q267=-1 ;이송 방향

Q260=+20 ;안전 높이

Q281=1 ;측정 로그

Q288=5.1 ;최대 크기

Q289=4.95 ;최소 크기

Q309=0 ;오류가 있는 경우 PGM 정지

Q330=0 ;공구

Q498=0 ;공구 반전

Q531=0 ;경사각

16.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)


16.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 430은 세 개의 홀을 프로빙하여 볼트 홀 원의 중심과 직경을 찾습니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 세 번째 홀 3의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 6 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 세 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 7 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.

파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	볼트 홀 원 직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	볼트 홀 원 직경의 편차

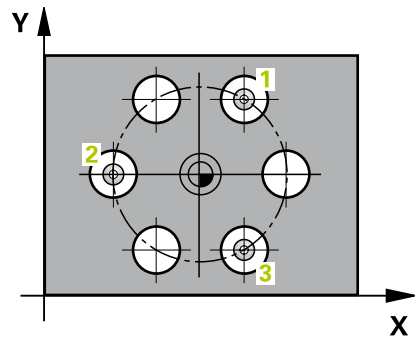

MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430) 16.12

 
프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클 430은 공구 파손만 모니터링하고 자동 공구 보정은 수행하지 않습니다.

사이클 파라미터



- ▶ **1차축의 중심값 Q273(절대):** 작업면의 기준축에서 볼트 홀 원 중심(공칭값)입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2차축의 중심값 Q274(절대):** 작업면의 보조축에서 볼트 홀 원 중심(공칭값)입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **지령 직경 Q262:** 볼트 홀 원 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 홀의 각도 Q291(절대):** 작업면에서 첫 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **2번째 홀의 각도 Q292(절대):** 작업면에서 두 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **3번째 홀의 각도 Q293(절대):** 작업면에서 세 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **터치 프로브측의 높이 측정 Q261(절대):** 측정이 수행되는 터치 프로브측에서 볼 팁 중심(= 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브측의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 크기 Q288:** 볼트 홀 원의 최대 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **최소 크기 Q289:** 볼트 홀 원의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째 축 중심의 허용 공차 Q279:** 작업면의 기준축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999

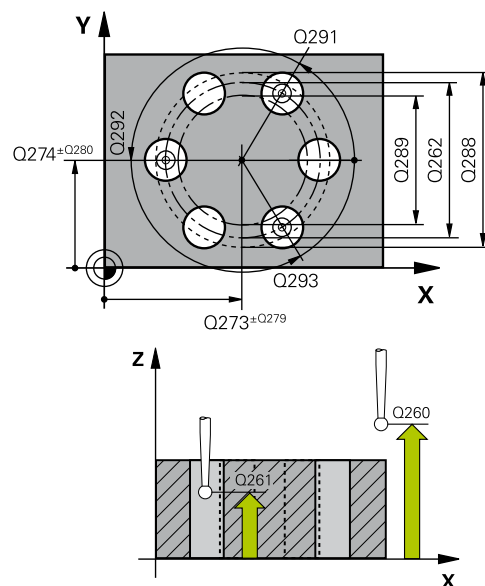

NC 블록

5 TCH PROBE 430 MEAS. BOLT HOLE CIRC

Q273=+50 ;1차 축의 중심값

Q274=+50 ;2차 축의 중심값

Q262=80 ;지령 직경

Q291=+0 ;1번째 홀의 각

Q292=+90 ;2번째 홀의 각

Q293=+180 ;3번째 홀의 각

Q261=-5 ;측정 높이

16.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)

- ▶ **2번째 축 중심의 허용 공차 Q280:** 작업면의 보조축에서 허용 가능한 위치 편차입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
 - 0: 측정 로그를 생성하지 않음
 - 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR430.TXT 로그 파일**을 TNC:\W 디렉터리에 저장합니다.
 - 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **허용오차 오류가 있는 경우 프로그램 정지 Q309:** 허용오차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.
 - 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
 - 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **모니터링할 공구 Q330:** TNC가 공구 파손을 모니터링할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 506)). 입력 범위: 0 ~ 32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
 - 0: 모니터링 비활성화
 - > 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호

Q260=+10 ;안전 높이

Q288=80.1 ;최대 크기

Q289=79.9 ;최소 크기

Q279=0.15 ;1번째 중심값 허용 공차

Q280=0.15 ;2번째 중심값 허용 공차

Q281=1 ;측정 로그

Q309=0 ;오류가 있는 경우 PGM 정지


Q330=0 ;공구

16.13 평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 431은 세 개의 점을 측정하여 평면 각도를 찾습니다. 그런 다음 시스템 파라미터에 측정된 값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 435)) 프로그램 래밍된 시작점 1로 배치시킨 후 평면의 첫 번째 터치점을 측정합니다. TNC는 프로빙 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀한 다음 작업면에서 시작점 2로 이동하고 평면의 두 번째 터치점의 실제 값을 측정합니다.
- 3 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀한 다음 작업면에서 시작점 3로 이동하고 평면의 세 번째 터치점의 실제 값을 측정합니다.
- 4 마지막으로 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 측정된 각도 값이 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.

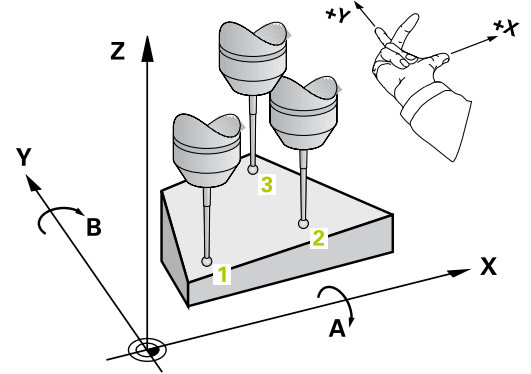

파라미터 번호	의미
Q158	A축의 투영 각도
Q159	B축의 투영 각도
Q170	공간 각도 A
Q171	공간 각도 B
Q172	공간 각도 C
Q173~Q175	터치 프로브축의 측정값(첫 번째에서 세 번째까지 측정)

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

 
TNC에서 각도값을 계산할 수 있으려면 세 측정점이 단일 직선 위에 위치결정되어서는 안 됩니다.

작업 평면을 기울이기 위해 필요한 공간 각도가 파라미터 Q170 ~ Q172에 저장됩니다. 작업 평면을 기울일 때 처음 두 측정점으로 기준축의 방향을 지정할 수도 있습니다.


세 번째 측정점은 공구축 방향을 결정합니다. 양의 Y축 방향에서 세 번째 측정점을 정의하여 시계 방향 좌표계에서 공구축 위치가 올바른지 확인합니다.

16.13 평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431)

사이클 파라미터



- ▶ **1번째축 1번째 측정점 Q263(절대):** 작업면의 기준 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 1번째 측정점 Q264(절대):** 작업면의 보조 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3번째축 1번째 측정점 Q294(절대):** 터치 프로브 축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 2번째 측정점 Q265(절대):** 작업면의 기준 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 2번째 측정점 Q266(절대):** 작업면의 보조 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3번째축 2번째 측정점 Q295(절대):** 터치 프로브 축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **1번째축 3번째 측정점 Q296(절대):** 작업면 기준 축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **2번째축 3번째 측정점 Q297(절대):** 작업면의 보조 축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **3번째축 3번째 측정점 Q298(절대):** 터치 프로브 축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 거리 Q320(증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 **SET_UP**(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이 Q260(절대):** 터치 프로브와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 터치 프로브축의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
 0: 측정 로그를 생성하지 않음
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR431.TXT** 로그 파일을 TNC:\# 디렉터리에 저장합니다.
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.

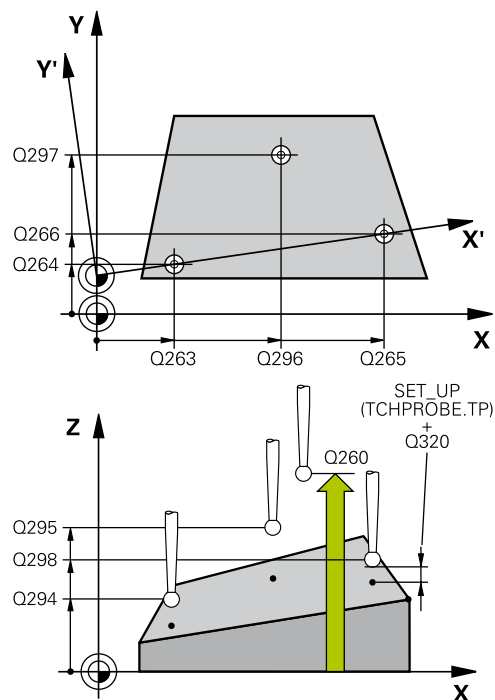

NC 블록

5 TCH PROBE 431 MEASURE PLANE


Q263=+20 ;1차축의 1번째 점
Q264=+20 ;2차축의 1번째 점
Q294=-10 ;3차축의 1번째 점
Q265=+50 ;1차축의 2번째 점
Q266=+80 ;2차축의 2번째 점
Q295=+0 ;3차축의 2번째 점
Q296=+90 ;1차축의 3번째 점
Q297=+35 ;2차축의 3번째 점
Q298=+12 ;3차축의 3번째 점
Q320=0 ;안전 거리
Q260=+5 ;안전 높이
Q281=1 ;측정 로그

16.14 프로그래밍 예

예: 직사각형 보스 측정 및 재작업

프로그램 순서

- 정삭 여유량을 0.5mm로 하여 황삭
- 측정
- 측정된 값에 따라 직사각형 보스 피니싱

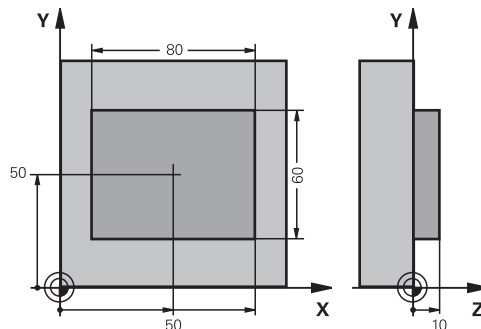


0 BEGIN PGM BEAMS MM		
1 TOOL CALL 69 Z	황삭에 대한 공구 호출	
2 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴	
3 FN 0: Q1 = +81	X 방향의 직사각형 길이(황삭 크기)	
4 FN 0: Q2 = +61	Y 방향의 직사각형 길이(황삭 크기)	
5 CALL LBL 1	가공을 위한 서브프로그램 호출	
6 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴, 공구 변경	
7 TOOL CALL 99 Z	터치 프로브 호출	
8 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.	황삭 밀링된 직사각형 측정	
Q273=+50	;1차 축의 중심값	
Q274=+50	;2차 축의 중심값	
Q282=80	;1번째 면 길이	X 방향의 공칭 길이(최종 크기)
Q283=60	;2번째 면 길이	Y 방향의 공칭 길이(최종 크기)
Q261=-5	;측정 높이	
Q320=0	;안전 거리	
Q260=+30	;안전 높이	
Q301=0	;안전 거리로 이동	
Q284=0	;1번째 면의 최대 제한	허용오차 확인이 필요 없는 입력값
Q285=0	;1번째 면의 최소 제한	
Q286=0	;2번째 면의 최대 제한	
Q287=0	;2번째 면의 최소 제한	
Q279=0	;1번째 중심값 허용 공차	
Q280=0	;2번째 중심값 허용 공차	
Q281=0	;측정 로그	측정 로그 전송 안 함
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지	오류 메시지 출력 안 함
Q330=0	;공구 번호	공구 모니터링 안 함
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164	측정된 편차를 포함하여 X 방향의 길이 계산	
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165	측정된 편차를 포함하여 Y 방향의 길이 계산	
11 L Z+100 R0 FMAX	터치 프로브 후퇴, 공구 변경	
12 TOOL CALL 1 Z S5000	정삭을 위한 공구 호출	

16.14 프로그래밍 예

13 CALL LBL 1	가공을 위한 서브프로그램 호출	
14 L Z+100 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료	
15 LBL 1	직사각형 보스용 고정 사이클의 서브프로그램	
16 CYCL DEF 213 STUD FINISHING		
Q200=20	;안전 거리	
Q201=-10	;깊이	
Q206=150	;절입 이송 속도	
Q202=5	;절입 깊이	
Q207=500	;밀링 이송 속도	
Q203=+10	;표면 좌표	
Q204=20	;2차 안전 거리	
Q216=+50	;1차 축의 중심값	
Q217=+50	;2차 축의 중심값	
Q218=Q1	;1번째 면 길이	황삭 및 정삭을 위한 X 변수의 길이
Q219=Q2	;2번째 면 길이	황삭 및 정삭을 위한 Y 변수의 길이
Q220=0	;모서리 반경	
Q221=0	;1차축 여유량	
17 CYCL CALL M3	사이클 호출	
18 LBL 0	서브프로그램의 끝	
19 END PGM BEAMS MM		

예: 직사각형 포켓 측정 및 결과 기록

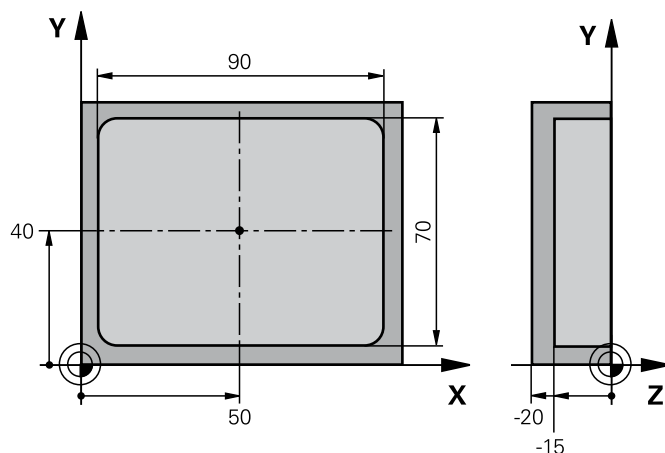

0 BEGIN PGM BSMEAS MM		
1 TOOL CALL 1 Z		터치 프로브를 위한 공구 호출
2 L Z+100 R0 FMAX		터치 프로브 후퇴
3 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE		
Q273=+50	;1차 축의 중심값	
Q274=+40	;2차 축의 중심값	
Q282=90	;1번째 면 길이	X 방향의 공칭 길이
Q283=70	;2번째 면 길이	Y 방향의 공칭 길이
Q261=-5	;측정 높이	
Q320=0	;안전 거리	
Q260=+20	;안전 높이	
Q301=0	;안전 거리로 이동	
Q284=90.15	;1번째 면의 최대 제한	X 방향의 최대 제한
Q285=89.95	;1번째 면의 최소 제한	X 방향의 최소 제한
Q286=70.1	;2번째 면의 최대 제한	Y 방향의 최대 제한
Q287=69.9	;2번째 면의 최소 제한	Y 방향의 최소 제한
Q279=0.15	;1번째 중심값 허용 공차	X 방향의 허용 위치 편차
Q280=0.1	;2번째 중심값 허용 공차	Y 방향의 허용 위치 편차
Q281=1	;측정 로그	측정 로그를 파일로 저장합니다.
Q309=0	;오류가 있는 경우 PGM 정지	허용오차 위반의 경우 오류 메시지 표시 안 함
Q330=0	;공구 번호	공구 모니터링 안 함
4 L Z+100 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
5 END PGM BSMEAS MM		

17

터치 프로브 사이클:
특수 기능

터치 프로브 사이클: 특수 기능

17.1 기본 사항

17.1 기본 사항

개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 터치 프로브 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 TNC가 있어야 합니다.

TNC에는 다음과 같은 특수한 용도의 사이클이 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	3 측정 OEM 사이클 정의를 위한 사이클	543

17.2 측정값(사이클 3)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 3은 선택 가능한 방향에서 공작물의 임의 위치를 측정합니다. 다른 측정 사이클과 달리 사이클 3을 사용하면 측정 범위 **SET UP** 및 이송 속도 **F**를 직접 입력할 수 있습니다. 또한 측정된 값 **MB**를 확인한 후 정의 가능한 값만큼 터치 프로브를 후퇴시킬 수 있습니다.

- 1 터치 프로브가 현재 위치에서 정의된 프로빙 방향을 따라 입력된 이송 속도로 이동합니다. 사이클에서 프로빙 방향을 편각으로 정의해야 합니다.
- 2 위치가 저장된 후 터치 프로브가 정지됩니다. TNC는 프로브 팁 중심의 X, Y 및 Z 좌표를 세 개의 연속적인 Q 파라미터에 저장합니다. TNC에서는 길이 또는 반경 보정을 수행하지 않습니다. 사이클에서 첫 번째 결과 파라미터의 수를 정의합니다.
- 3 마지막으로 파라미터 **MB**에 정의되어 있는 값만큼 프로빙 반대 방향으로 터치 프로브가 후진합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



터치 프로브 사이클 3의 정확한 동작은 특정 터치 프로브 사이클 내에서 이 동작을 사용하는 기계 제작 업체나 소프트웨어 제조업체에서 정의합니다.



다른 측정 사이클에서 유효한 터치 프로브 테이블의 **DIST**(터치점까지의 최대 이송 거리)와 **F**(프로빙 이송 속도) 데이터는 터치 프로브 사이클 3에 적용되지 않습니다.

TNC에서는 항상 4개의 연속적인 Q 파라미터에 기록합니다.


TNC에서 유효한 터치점을 결정할 수 없는 경우에는 프로그램이 오류 메시지 없이 실행됩니다. 이 경우에는 네 번째 결과 파라미터에 -1 값이 할당되므로 자체적으로 오류를 처리할 수 있습니다.

터치 프로브는 후퇴 거리 **MB** 이상 후퇴되지 않으므로 측정 시작점을 통과하지 않습니다. 단, 후퇴 중 충돌은 예외입니다.

FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6 기능을 사용하여 사이클을 프로브 입력 X12 또는 X13 중에서 어느 것으로 실행할지 설정할 수 있습니다.

17.2 측정값(사이클 3)

 사이클 파라미터



- ▶ **결과에 대한 파라미터 번호:** 첫 번째 측정된 좌표(X)를 TNC를 통해 할당하고자 하는 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. Y 및 Z 값은 다음 Q 파라미터 바로 뒤에 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 1999
- ▶ **프로브 축:** 프로브가 이동할 방향을 축으로 입력하고 **ENT** 키를 눌러 확인합니다. 입력 범위: X, Y 또는 Z
- ▶ **프로빙 각도:** 터치 프로브가 이동하는 정의된 **프로브 축**에서 측정된 각도입니다. **ENT**로 확인합니다. 입력 범위: -180.0000 ~ 180.0000
- ▶ **최대 측정 범위:** 시작점에서 터치 프로브가 이동하는 최대 거리를 입력합니다. **ENT**로 확인합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 이송 속도:** 측정 이송 속도를 mm/min 단위로 입력합니다. 입력 범위: 0~3000.000
- ▶ **최대 후퇴 거리:** 스타일러스가 비껴 이동한 후 프로빙 방향과 반대 방향의 이송 경로입니다. TNC가 터치 프로브를 시작점보다 멀리 복귀시키지 않으므로 충돌이 발생할 수 없습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **기준계? (0=ACTUAL/1=REF):** 프로빙 방향 및 측정 결과를 현재 좌표계(**ACTUAL**, 전환 또는 회전 가능)로 참조할 것인지, 기계 좌표계(**REF**)로 참조할 것인지 여부를 지정합니다.
0: 현재 좌표계에 프로브하고 측정 결과를 **ACTUAL** 좌표계에 저장합니다.
1: 고정 기계 REF 좌표계에서 프로브하고 측정 결과를 **REF** 좌표계에 저장합니다.
- ▶ **오류 모드(0=해제/1=설정):** TNC가 스타일러스가 사이클 시작 시 비껴 이동하는 경우 오류 메시지를 표시할지 여부를 지정합니다. 모드 **1**을 선택하면 네 번째 결과 파라미터에 **-1**이라는 값이 저장되고 사이클이 계속 진행됩니다.
0: 오류 메시지가 출력됨
1: 오류 메시지가 출력되지 않음

NC 블록

4 TCH PROBE 3.0 MEASURING
5 TCH PROBE 3.1 Q1
6 TCH PROBE 3.2 X ANGLE: +15
7 TCH PROBE 3.3 DIST +10 F100 MB1 REFERENCE SYSTEM:0
8 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1

17.3 3D로 측정(사이클 4)

사이클 실행



사이클 4는 모든 유형의 터치 프로브(TS, TT 또는 TL)로 프로빙할 때 사용할 수 있는 보조 사이클입니다. TNC는 TS 터치 프로브를 어느 방향에서든 교정할 수 있는 사이클을 제공하지 않습니다.

터치 프로브 사이클 4는 벡터로 정의된 프로빙 방향에서 공작물의 임의의 위치를 측정합니다. 다른 측정 사이클과 달리 사이클 4을 사용하면 측정 경로와 이송 속도를 직접 입력할 수 있습니다. 또한 측정된 값을 확인한 후 정의 가능한 값만큼 터치 프로브를 후진시킬 수 있습니다.

- 1 TNC가 현재 위치에서 정의된 프로빙 방향을 따라 입력된 이송 속도로 이동합니다. 벡터(X, Y 및 Z의 보정 값)를 사용하여 사이클의 프로빙 방향을 정의합니다.
- 2 TNC에 위치가 저장된 후 TNC는 프로빙 동작을 중지합니다. TNC는 프로빙 위치의 X, Y 및 Z 좌표를 세 개의 연속적인 Q 파라미터에 저장합니다. 사이클에서 첫 번째 파라미터의 수를 정의합니다. TS 터치 프로브를 사용하는 경우, 프로브 결과는 교정된 중앙 보정에 의해 수정됩니다.
- 3 마지막으로 TNC는 프로빙 반대 방향으로 배치 이동을 수행합니다. 이송 경로를 **MB** 파라미터에 정의하면 터치 프로브는 시작 점보다 먼 지점으로 이동합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:

 


TNC는 터치 프로브를 후퇴 거리 **MB** 이상 후퇴시키지 않으므로 측정 시작점을 통과하지 않습니다. 단, 후퇴 중 충돌은 예외입니다.

사전 위치결정 중에 정의된 위치 보정 없이 프로브 팁 중심으로 이동하는지 확인합니다.

TNC는 항상 4개의 연속적인 Q 파라미터에 기록합니다. 유효한 터치 점을 결정할 수 없는 경우 네 번째 결과 파라미터 값이 -1이 됩니다.

사이클 파라미터



- ▶ **결과에 대한 파라미터 번호:** 첫 번째 측정된 좌표(X)를 TNC를 통해 할당하고자 하는 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. Y 및 Z 값은 다음 Q 파라미터 바로 뒤에 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 1999
- ▶ **X 방향의 상대 측정 경로:** 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 X 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Y 방향의 상대 측정 경로:** 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 Y 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Z 방향의 상대 측정 경로:** 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 Z 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **최대 측정 경로:** 시작점에서 방향 벡터를 따라 터치 프로브가 이동할 수 있는 최대 거리를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **측정 이송 속도:** 측정 이송 속도를 mm/min 단위로 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 3000.000
- ▶ **최대 후퇴 거리:** 스타일러스가 비껴 이동한 후 프로빙 방향과 반대 방향의 이송 경로입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **기준계? (0=ACTUAL/1=REF):** 프로빙 결과를 입력 좌표계(ACTUAL)에 저장할 것인지 기계 테이블 좌표계(REF)에 저장할 것인지를 규정합니다.
 0: 측정 결과를 ACTUAL 좌표계에 저장
 1: 측정 결과를 REF 좌표계에 저장

NC 블록

4 TCH PROBE 4.0 MEASURING IN 3-D
5 TCH PROBE 4.1 Q1
6 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1
7 TCH PROBE 4.3 DIST+45 F100 MB50 REFERENCE SYSTEM:0

17.4 터치 트리거 프로브 구경 측정

3D 터치 프로브의 실제 트리거 점을 정밀하게 지정하려면 터치 프로브를 교정해야 합니다. 그렇지 않으면 정확한 측정 결과가 제공되지 않습니다.



다음과 같은 경우에 항상 터치 프로브를 교정합니다.

- 커미셔닝
- 스타일러스 파손
- 스타일러스 교체
- 프로브 이송 속도 변경
- 불규칙성이 발생한 경우(예: 기계 가열 시)
- 활성 공구축 변경

TNC는 교정 프로세스 직후 활성 프로브 시스템에 대한 교정 값을 가정합니다. 업데이트된 공구 데이터는 즉시 적용되고 새로 공구를 호출하지 않아도 됩니다.

교정 중에 TNC는 스타일러스의 "유효" 길이와 볼 팁의 "유효" 반경을 찾습니다. 3D 터치 프로브를 교정하려면 높이 및 반경을 알고 있는 링 게이지 또는 보스를 기계 테이블에 고정합니다.

TNC는 길이 및 반경을 교정하도록 교정 사이클을 제공합니다.

▶ **TOUCH PROBE** 소프트 키를 누릅니다.



- ▶ Press CALIBRATE TS를 눌러 교정 사이클을 표시합니다.
- ▶ 교정 사이클을 선택합니다.

TNC의 교정 사이클

소프트 키	기능	페이지
	길이 교정	551
	교정 링을 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	552
	보스 또는 교정 링을 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	554
	교정 구체를 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	549

17.5 교정값 표시

공구 테이블에 터치 프로브의 유효 길이와 유효 반경이 저장됩니다. 볼 팁 중심 오정렬은 터치 프로브 테이블의 **CAL_OF1**(주축) 및 **CAL_OF2**(보조축) 옆에 저장됩니다. 터치 프로브 테이블 소프트 키를 눌러 화면에 이러한 값을 표시할 수 있습니다.


측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다. 터치 프로브 사이클을 수동 작동 모드에서 실행하는 경우 TNC는 측정 로그를 TCHPRMAN.html이라는 이름으로 저장합니다. 이 파일은 TNC: \# *폴더에 저장됩니다.



터치 프로브 시스템을 사용할 때 올바른 공구 번호가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 자동 모드 또는 **수동 운전 모드** 모드에서 터치 프로브 사이클을 사용하려는지의 여부와 관계 없습니다.



자세한 내용은 터치 프로브 테이블장을 참조하십시오.

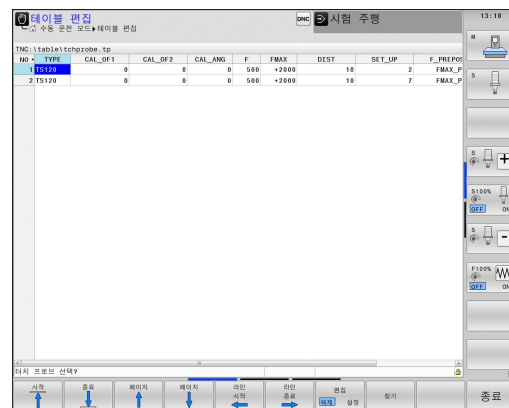

17.6 TS 교정(사이클 460, DIN/ISO: G460)

사이클 460을 이용해 트리거 3D 터치 프로브를 정확한 교정 구체에서 자동으로 교정할 수 있습니다. 반경 교정만 수행하거나 반경 및 길이 교정을 함께 수행할 수도 있습니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

- 1 교정 구체를 클램핑하고 충돌 가능성을 확인합니다.
- 2 터치 프로브의 위치를 터치 프로브 축에서는 교정 구체 위에, 작업면에서는 구체 중심 위에 대략적으로 설정합니다.
- 3 이 사이클의 첫 번째 이동 방향은 터치 프로브축의 음의 방향입니다.
- 4 사이클이 터치 프로브축 구체의 정확한 중심값을 결정합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



터치 프로브의 유효 길이는 항상 공구 데이텀을 기준으로 합니다. 기계 제작 업체에서는 대개 스피들 팁을 공구 데이텀으로 정의합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

프로그램에서 터치 프로브를 사전 위치결정해 터치 프로브가 대략적으로 교정 구체의 중심 위에 놓이도록 합니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.



- ▶ **정확한 교정 구체 반경** Q407: 사용되는 교정 구체의 정확한 반경을 입력합니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99.9999
- ▶ **안전 거리** Q320(증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **안전 높이로 이송** Q301: 터치 프로브가 측정점 사이를 어떻게 이동할지를 규정합니다.
0: 측정점 사이의 측정 높이에서 이동합니다.
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **평면에서 프로브점 수(4/3)** Q423: 직경에 있는 측정점 수입니다. 입력 범위: 0 ~ 8
- ▶ **기준각** Q380(절대): 활성 공작물 좌표계에서 측정점을 측정하기 위한 기준각(기본 회전)입니다. 기준각을 정의하면 축의 측정 범위를 크게 확대할 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 360.0000
- ▶ **길이 교정 (0/1)** Q433: TNC가 반경 교정 후에 터치 프로브 길이를 교정할지 여부를 규정합니다.
0: 터치 프로브 길이를 교정하지 않음
1: 터치 프로브 길이를 교정함
- ▶ **길이에 대한 데이텀** Q434(절대): 교정 구체 중심의 좌표입니다. 길이 교정을 수행하는 경우에만 정의가 필요합니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

NC 블록

5 TCH PROBE 460 CALIBRATE TS

Q407=12.5 ;구체 반경

Q320=0 ;안전 거리

Q301=1 ;안전 거리로 이동

Q423=4 ;프로브점 수

Q380=+0 ;기준각

Q433=0 ;길이 교정

Q434=-2.5 ;데이텀


17.7 TS 길이 교정(사이클 461, DIN/ISO: G461)

사이클 실행

교정 사이클을 시작하기 전에 먼저 기계 테이블에서 Z=0이 되도록 스피들축에서 데이텀을 설정하고, 교정 링에서 터치 프로브를 사전 위치결정해야 합니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

- 1 TNC는 터치 프로브 방향이 조정된 경우에만 터치 프로브 테이블에서 **CAL_ANG** 각만큼 터치 프로브 방향을 조정합니다.
- 2 TNC는 프로빙 이송 속도(터치 프로브 테이블의 열 **F**)로 스피들축에서 음의 방향으로 현재 위치에서 프로빙합니다.
- 3 그런 다음 급속 이송(터치 프로브 테이블의 열 **FMAX**)으로 터치 프로브를 시작 위치로 되돌립니다.

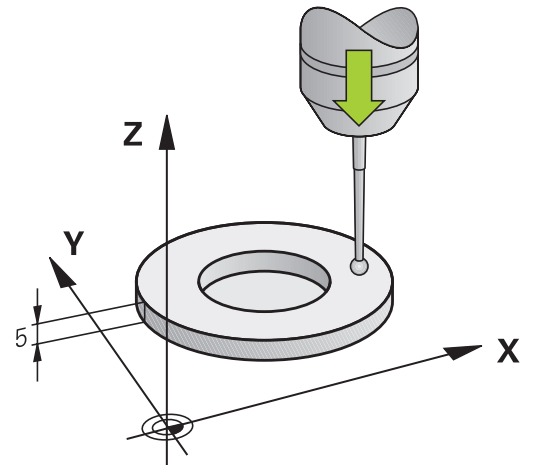

프로그래밍 시 주의 사항:



 
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.




터치 프로브의 유효 길이는 항상 공구 데이텀을 기준으로 합니다. 기계 제작 업체에서는 대개 스피들 팁을 공구 데이텀으로 정의합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.



- ▶ **데이텀 Q434(절대):** 길이에 대한 데이텀(예: 링 게이지의 높이)입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

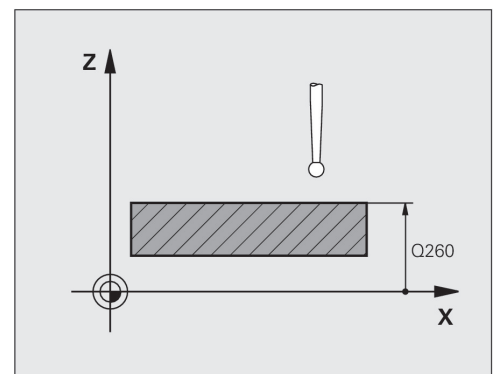

NC 블록

5 TCH PROBE 461 CALIBRATE TS
LENGTH

Q434=+5 ;데이텀

17.8 TS 반경 내부 교정(사이클 462, DIN/ISO: G462)

사이클 실행


교정 사이클을 시작하기 전에 먼저 필수 측정 높이에서 터치 프로브를 교정 링 중심에 사전 위치결정해야 합니다.

볼 팁 반경을 교정하는 경우 자동 프로빙 루틴을 실행합니다. 첫 번째 프로빙 사이클 중에 교정 링 또는 보스의 중심을 결정하고(대략적인 측정) 터치 프로브를 중심에 위치결정합니다. 그리고 실제 교정 프로세스(자세한 측정)에서 볼 팁 반경이 결정됩니다. 터치 프로브에서 반대 방향의 프로빙을 허용하는 경우 다른 사이클 중에 중심 오프셋이 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

터치 프로브 방향 조정으로 다음과 같이 교정 루틴이 결정됩니다.

- 방향 조정 불가능 또는 한 방향으로만 방향 조정 가능: TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 유효한 볼 팁 반경(tool.t의 열 R)을 결정합니다.
- 두 방향으로 방향 조정 가능(예: 케이블을 사용하는 하이덴하인 터치 프로브): TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 터치 프로브를 180° 회전시킨 후 프로빙 작업을 4번 더 실행합니다. 반대 방향으로 프로빙하면 직경 외에도 중심 오프셋(tchprobe.tp의 CAL_OF)이 결정됩니다.
- 모든 방향 조정 가능(예: 하이덴하인 적외선 터치 프로브): 프로빙 루틴의 경우 "두 방향으로 방향 조정 가능"을 참조하십시오.

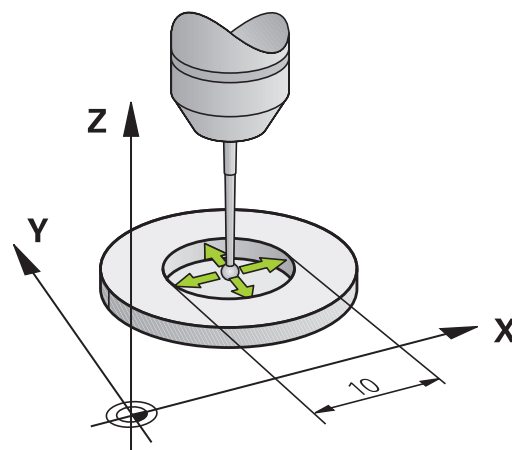

TS 반경 내부 교정(사이클 462, DIN/ISO: G462) 17.8

프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

 
중심 오프셋은 적절한 터치 프로브에서만 결정할 수 있습니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.




볼 팁 중심의 오정렬을 확인하려면 기계 제작 업체에서 특수하게 준비한 TNC가 있어야 합니다. 자세한 내용은 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 방향을 조정하는 방법과 여부에 관한 설명은 하이덴하인 터치 프로브에 이미 정의되어 있습니다. 기타 터치 프로브는 기계 제작 업체에서 구성합니다.



- ▶ **RING RADIUS** Q407: 링 게이지 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99.9999
- ▶ **SET-UP CLEARANCE** Q320(중분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **NO. OF PROBE POINTS** Q407(절대): 직경에 있는 측정점 수입니다. 입력 범위: 0 ~ 8
- ▶ **REFERENCE ANGLE** Q380(절대): 작업면의 기준 축과 첫 번째 터치 점 사이의 각도입니다. 입력 범위: 0 ~ 360.0000

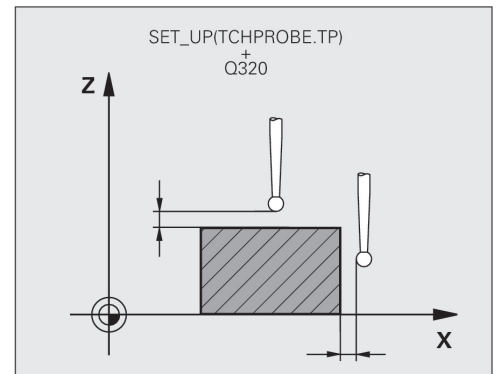

NC 블록

5 TCH PROBE 462 TS CALIBRATE IN RING

Q407=+5 ;링 반경

Q320=+0 ;안전 거리

Q423=+8 ;프로브점 수

Q380=+0 ;기준각

17.9 TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463)

사이클 실행

교정 사이클을 시작하기 전에 터치 프로브를 교정 핀의 중심 위에 사전 위치결정해야 합니다. 교정 핀 위에서 대략적으로 안전 거리 (터치 프로브 테이블의 값 + 사이클의 값)만큼 터치 프로브를 터치 프로브 축에서 위치결정합니다.

볼 팁 반경을 교정하는 경우 자동 프로빙 루틴을 실행합니다. 첫 번째 프로빙 사이클 중에 교정 링 또는 보스의 중심을 결정하고(대략적인 측정) 터치 프로브를 중심에 위치결정합니다. 그리고 실제 교정 프로세스(자세한 측정)에서 볼 팁 반경이 결정됩니다. 터치 프로브에서 반대 방향의 프로빙을 허용하는 경우 다른 사이클 중에 중심 오프셋이 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

터치 프로브 방향 조정으로 다음과 같이 교정 루틴이 결정됩니다.

- 방향 조정 불가능 또는 한 방향으로만 방향 조정 가능: TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 유효한 볼 팁 반경(tool.t의 열 R)을 결정합니다.
- 두 방향으로 방향 조정 가능(예: 케이블을 사용하는 하이덴하인 터치 프로브): TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 터치 프로브를 180° 회전시킨 후 프로빙 작업을 4번 더 실행합니다. 반대 방향으로 프로빙하면 직경 외에도 중심 오프셋(tchprobe.tp의 CAL_OF)이 결정됩니다.
- 모든 방향 조정 가능(예: 하이덴하인 적외선 터치 프로브): 프로빙 루틴의 경우 "두 방향으로 방향 조정 가능"을 참조하십시오.

TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463) 17.9

프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우에만 터치 프로브 사이클의 기능을 보증합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

 
중앙 보정량은 적합한 터치 프로브에서만 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.




볼 팁 중심의 오정렬을 확인하려면 기계 제작 업체에서 특수하게 준비한 TNC가 있어야 합니다. 자세한 내용은 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 방향을 조정하는 방법과 여부에 관한 설명은 하이덴하인 터치 프로브에 이미 정의되어 있습니다. 기타 터치 프로브는 기계 제작 업체에서 구성합니다.



- ▶ **STUD RADIUS** Q407: 링 게이지 직경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99.9999
- ▶ **SET-UP CLEARANCE** Q320(증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 SET_UP(터치 프로브 테이블)에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **MOVE TO CLEARANCE** Q301: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방식을 정의합니다.
0: 측정점 사이에서 측정 높이로 이동
1: 측정점 사이에서 안전 높이로 이동
- ▶ **NO. OF PROBE POINTS** Q407(절대): 직경에 있는 측정점 수입니다. 입력 범위: 0 ~ 8
- ▶ **REFERENCE ANGLE** Q380(절대): 작업면의 기준 축과 첫 번째 터치 점 사이의 각도입니다. 입력 범위: 0 ~ 360.0000

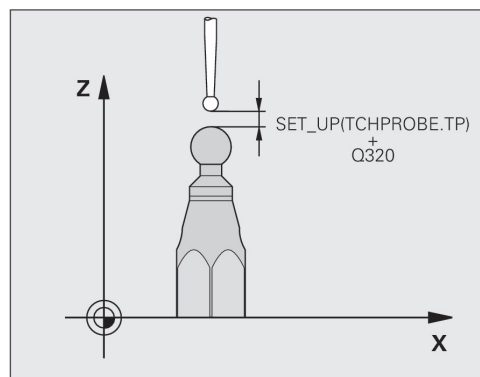

NC 블록

5 TCH PROBE 463 TS CALIBRATE ON STUD

Q407=+5 ;보스 반경

Q320=+0 ;안전 거리

Q301=+1 ;안전 거리로 이동

Q423=+8 ;프로브점 수

Q380=+0 ;기준각

18

시각적 설정 컨트롤
VSC(소프트웨어 옵션 136)

시각적 설정 컨트롤 VSC(소프트웨어 옵션 136)

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

기본 사항

시각적 설정 컨트롤을 사용하려면 다음과 같은 구성 요소가 필요합니다.

- 소프트웨어: 옵션 136 시각적 설정 컨트롤(VSC)
- 하드웨어: 하이덴하인 카메라 시스템

응용 분야

설정 상황의 카메라 기반 확인(옵션 번호 136 시각적 설정 컨트롤)을 사용하면 프로세싱 이전 및 도중의 현재 설정 상황을 모니터링하고, 이를 안전한 대상 상태와 비교할 수 있습니다. 설정 후에 자동 모니터링을 위한 간단한 사이클을 사용할 수 있습니다.

현재 작업 공간의 기준 이미지가 카메라 시스템에 기록됩니다. 사이클 600 **GLOBAL WORKING SPACE** 또는 601 **LOCAL WORKING SPACE**을 통해 TNC는 작업 공간 이미지를 생성하여 해당 이미지를 이전에 준비된 기준 이미지와 비교합니다. 이러한 사이클은 고르지 않은 작업 공간을 강조 표시할 수 있습니다. 작업자는 오류 발생시 NC 프로그램을 중단할지 또는 계속할지 여부를 결정합니다.

VSC를 사용하면 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 컨트롤에서 프로그램이 시작된 후 작업 공간에 있는 요소(예:공구 또는 처킹 장비)를 인식할 수 있습니다.
- 공작물을 항상 같은 위치에 클램핑하려는 경우(예: 홀의 상단 우측) 컨트롤이 클램핑 상황을 확인할 수 있습니다.
- 문서화 목적을 위해 ,예를 들어, 드물게 필요한 클램핑 상황에 대한 현재 작업 공간의 이미지를 생성할 수 있습니다.

설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136) 18.1

용어

VSC와 관련하여 다음과 같은 용어가 사용됩니다.

용어	설명
기준 이미지	기준으로 강조된 저장 이미지. 기준 이미지는 안전하다고 간주하는 작업 공간의 상황을 나타냅니다. 따라서 안전하고 위험하지 않은 상황의 기준 이미지만 생성하십시오.
중간값 이미지	컨트롤은 모든 기준 이미지를 고려하는 중간값 이미지를 생성합니다. 컨트롤은 평가의 일환으로 새 이미지를 중간값 이미지와 비교합니다.
오류	좋지 않은 상황(예:클램핑이 잘못된 공작물)을 나타내는 사진을 찍는 경우 오류 이미지를 생성할 수 있습니다. 오류 이미지를 기준 이미지로서 강조 표시하는 것은 좋지 않습니다.
모니터링 영역	마우스로 강조 표시하는 영역을 나타냅니다. 새 이미지를 평가할 때 컨트롤은 이 영역만 참조합니다. 이미지 모니터링 영역 밖의 부분은 모니터링 프로세스의 결과에 아무런 영향을 주지 않습니다. 여러 모니터링 영역을 정의할 수 있습니다. 모니터링 영역은 이미지에 연결되지 않습니다.
오류	원하는 위치에서 편차를 포함하는 이미지의 영역. 오류는 항상 오류가 저장된 이미지(오류 이미지) 또는 마지막으로 평가된 이미지와 관련이 있습니다.
모니터링 단계	기준 이미지는 모니터링 단계에서 더 이상 생성되지 않습니다. 작업 공간의 자동 모니터링을 위한 사이클을 사용할 수 있습니다. 이 단계에서 이미지 비교 중에 편차가 발견되는 경우 컨트롤에 경고 메시지만 발생합니다.


시각적 설정 컨트롤 VSC(소프트웨어 옵션 136)

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

실시간 이미지 생성

수동 운전 모드 모드에서 현재 카메라 뷰를 실시간 이미지로 표시하고 저장할 수 있습니다.

컨트롤에서는 설정 상황의 자동 모니터링을 위해 여기서 찍은 사진만 사용됩니다. 이 메뉴에서 생성된 이미지는 문서 및 추적을 위해 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 현재 설정 상황을 기록할 수 있습니다. 컨트롤은 .png 파일로 생성된 이미지를 **TNC:Wsystem WwisontoolWlive_view**에 저장합니다. 저장된 이미지의 이름은 생성된 날짜와 시간으로 구성됩니다.

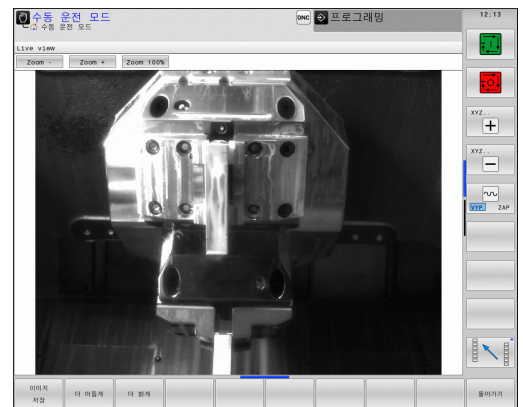

절차

카메라의 실시간 이미지를 저장하려면 다음을 수행하십시오.

- ▶ **CAMERA** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ **LIVE IMAGE** 소프트 키를 누릅니다. TNC에 현재 카메라 뷰가 표시됩니다.
- ▶ **이미지 저장** 소프트 키를 누릅니다. 현재 카메라 뷰에서 실시간 이미지를 생성합니다.

실시간 이미지 모드의 옵션

컨트롤에는 다음 옵션이 제공됩니다.

소프트 키	기능
더 밝게	카메라 밝기 증가 여기서 구성한 설정은 실시간 이미지 모드에만 적용되며 자동 모드에서 찍은 사진에는 적용되지 않습니다.
더 어둡게	카메라 밝기 감소 여기서 구성한 설정은 실시간 이미지 모드에만 적용되며 자동 모드에서 찍은 사진에는 적용되지 않습니다.
돌아가기	이전 화면으로 뒤로 이동

설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136) 18.1

모니터링 데이터 관리

수동 운전 모드 모드에서는 사이클 600 및 601의 이미지를 관리할 수 있습니다.

데이터 모니터링으로 이동하려면 다음을 수행하십시오.



- ▶ **CAMERA** 소프트 키를 누릅니다.



- ▶ **MONITORING DATA MANAGEMENT** 소프트 키를 누릅니다. 컨트롤에 모니터링되는 NC 프로그램의 목록이 표시됩니다.




- ▶ **열기** 소프트 키를 누릅니다. 컨트롤에 모니터링 항목의 목록이 표시됩니다.
- ▶ 원하는 데이터 편집

데이터 선택

마우스를 사용하여 표시된 인터페이스 1를 선택할 수 있습니다. 이러한 인터페이스는 보다 쉽게 검색하고 관리 가능한 방식으로 결과를 표시할 수 있습니다.

- **모든 이미지:** 이 모니터링 파일의 모든 이미지 표시
- **기준 이미지:** 기준 이미지만 표시
- **오류 있는 이미지:** 오류를 강조 표시한 모든 이미지 표시

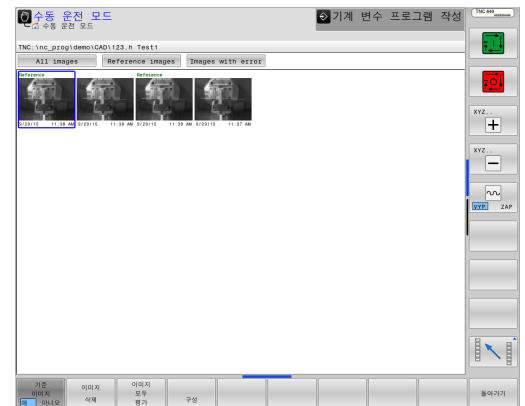

데이터 관리 모니터링의 기능

소프트 키 기능

기준 이미지	선택한 이미지를 기준 이미지로 표시 다음을 참조하십시오: 기준 이미지는 안전하다고 간주하는 작업 공간의 상황을 나타냅니다. 모든 기준 이미지는 평가 프로세스의 일부로 사용됩니다. 이미지를 기준 이미지로서 추가 또는 제거하는 경우 이미지 평가의 결과에 영향을 줍니다.
이미지 삭제	현재 선택된 이미지 삭제
이미지 모두 평가	자동 이미지 평가 수행 기준 이미지 및 모니터링 영역에 따라 컨트롤에서 이미지 평가가 수행됩니다.
구성	모니터링 영역을 변경하거나 오류를 강조 표시합니다. 추가 정보: "구성", 페이지
돌아가기	이전 화면으로 이동 구성을 변경하는 경우 컨트롤에서 이미지 평가가 수행됩니다.

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

개요

TNC는 **프로그래밍** 모드의 작업에서 시각적 설정 컨트롤을 위해 사용할 수 있는 2개의 사이클을 제공합니다.



- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 모든 터치 프로브 기능이 그룹별로 표시됩니다.



- ▶ 카메라로 모니터링 소프트 키를 선택합니다.MONITORING WITH CAMERA

소프트 키	사이클	페이지
	600 GLOBAL WORKING SPACE	567
	601 LOCAL WORKING SPACE	572

이미지 평가의 결과

이미지 평가의 결과는 모니터링 영역 및 기준 이미지에 따라 달라집니다. 모든 이미지를 평가할 때 각 이미지는 현재 구성에 따라 평가되며, 결과는 마지막으로 저장된 데이터와 비교됩니다.




모니터링 영역을 변경하거나 기준 이미지를 추가/삭제하는 경우 이미지에 다음과 같은 기호를 태깅할 수 있습니다.

- **삼각형:** 모니터링 데이터를 변경했습니다(예: 오류가 있는 이미지를 기준 이미지로서 태깅 또는 모니터링 영역을 삭제). 이렇게 하면 모니터링의 감도가 떨어집니다.

이것은 기준 이미지와 중간값 이미지에 영향을 줍니다. 구성을 변경하는 경우 이전에 이 이미지에 저장한 오류를 컨트롤에서 더 이상 인식하지 못하게 됩니다. 계속하기 위해 감소된 모니터링 감도를 승인하면 새 설정이 적용됩니다.


- **입체 원:** 모니터링 데이터를 변경했습니다. 모니터링의 감도가 높아집니다.
- **빈 원:** 오류 메시지 없음: 이미지에 저장된 모든 편차가 인식되었습니다. 모니터링에서 어떠한 충돌도 식별되지 않았습니다.

Fehler

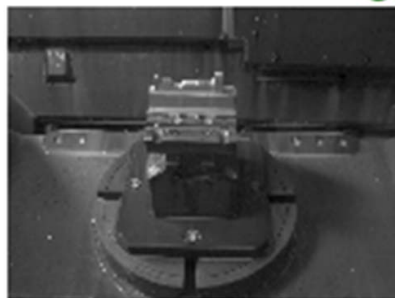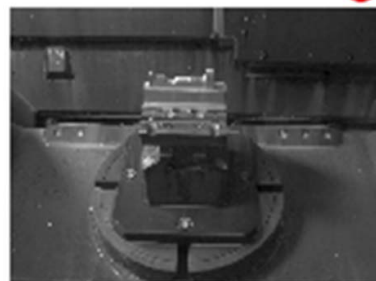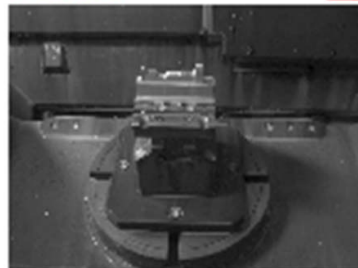

구성

 이제 모니터링 영역 및 오류 영역과 관련된 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. **구성** 소프트 키를 누르면 소프트 키 행이 전환되어 설정을 변경할 수 있습니다.



- ▶ 이제 이전에 입력한 설정도 편집할 수 있습니다. 이 메뉴에서 변경할 경우 이미지 평가의 결과를 변경할 수 있습니다. 동일한 모니터링 영역은 모든 기준 이미지에 적용됩니다 (추가 정보: 참조 "이미지 평가의 결과", 페이지 563).

18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

도면 영역	▶ 이미지를 클릭하여 직사각형 프레임을 그릴 수 있습니다. 이렇게 하여 모니터링 영역을 정의합니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558). 항상 노출되어 있거나 대조적인 차이가 예상되는 설정에 모니터링 영역을 정의하는 경우 거짓 경보가 표시됩니다. 새 모니터링 영역을 그리거나, 이미 그린 모니터링 영역을 변경 또는 삭제하는 경우 이는 이미지 평가의 결과에 영향을 미칩니다. 변경된 설정에 따라 TNC는 이러한 변경 사항이 이전에 생성된 이미지에 영향을 주는지 여부를 확인해야 합니다.
DRAW ERROR	▶ 이미지를 클릭하여 직사각형 프레임을 그릴 수 있습니다. 이렇게 하여 오류가 있는 새 영역을 정의합니다. 해당 영역은 빨간색으로 표시됩니다. 정확하게 이 자리에서 다시 발생할 수 있는 오류만 표시하는 것이 좋습니다. 칩 또는 드릴링 액으로 오염된 영역을 표시하는 것은 좋지 않습니다. 오류는 동일한 방법으로 재현해야 합니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558). 항상 노출되어 있거나 대조적인 차이가 예상되는 설정에 모니터링 영역을 정의하는 경우 거짓 경보가 표시됩니다. 오류가 있는 새 영역을 그리거나, 이미 그린 오류 영역을 변경 또는 삭제하는 경우 이는 이미지 평가의 결과에 영향을 미칩니다. 변경된 설정에 따라 TNC는 이러한 변경 사항이 이전에 생성된 이미지에 영향을 주는지 여부를 확인해야 합니다. 여러 오류 영역도 그릴 수 있습니다. 기존 이미지에 오류를 그리는 것은 좋지 않습니다.
이미지 평가	▶ TNC는 새 설정이 새 이미지에 영향을 주는 여부와 방식을 확인합니다 (추가 정보: 참조 "이미지 평가의 결과", 페이지 563).
이미지 모두 평가	▶ TNC는 새 설정이 새 이미지에 영향을 주는 여부와 방식을 확인합니다 (추가 정보: 참조 "이미지 평가의 결과", 페이지 563).
저장 및 돌아가기	▶ 현재 이미지를 저장하고 이전 화면으로 돌아갑니다. 구성을 변경한 경우 TNC는 이미지 평가를 수행합니다 (추가 정보: 참조 "이미지 평가의 결과", 페이지 563).
돌아가기	▶ 모든 변경 사항을 취소하고 이전에 표시된 화면으로 돌아갑니다.

설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136) 18.1

모니터링 영역 정의

모니터링 영역은 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드로 정의됩니다. TNC는 모니터링 영역을 정의하도록 하는 메시지를 표시합니다. TNC는 작업자가 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드에서 처음으로 사이클을 시작한 후에 이 메시지를 화면에 표시합니다.

모니터링 영역은 마우스로 그리는 한 개 이상의 창으로 구성되어 있습니다. TNC는 이미지의 이 영역을 스캔만 합니다. 모니터링 영역 밖의 오류는 감지되지 않습니다. 모니터링 영역은 이미지에 연결되지 않지만, 적절한 모니터링 파일 QS600에만 연결됩니다. 모니터링 영역은 모니터링 파일의 모든 이미지에 항상 적용됩니다. 모니터링 영역에 대한 변경 사항은 모든 이미지에 영향을 줍니다.

모니터링 영역은 겹칠 수 있습니다.

모니터링 영역의 정의:

- 1 이미지를 마우스 클릭하고 새 영역을 그립니다.
- 2 창을 더 정의하려면 **DRAW AREA** 소프트 키를 누르고 적절한 위치에서 작업을 반복합니다.

모니터링 영역을 정의한 후 예를 들어 다음의 소프트 키를 누릅니다.

저장
및
돌아가기

- ▶ 현재 이미지를 저장하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

다음 메시지가 표시됩니다. **모니터링 점이 구성됨: 소프트 키를 선택하십시오!**

이미지 오른쪽 상단의 상태 표시에는 기준 이미지의 최소 개수, 기준 이미지의 현재 개수, 오류 이미지의 현재 개수에 관한 정보가 표시됩니다.



18.1 설정 상황의 카메라 기반 모니터링 VSC(옵션 번호136)

가능한 쿼리

작업 공간 모니터링의 사이클은 파라미터 Q601에 값을 입력합니다.

가능한 값은 다음과 같습니다.

- Q601 = 1: 오류 없음
- Q601 = 2: 오류
- Q601 = 3: 아직 모니터링 영역을 정의하지 않았거나 충분한 기준 이미지를 저장하지 않았습니다.
- Q601 = 10: 내부 오류(무신호, 카메라 결함, 등)

파라미터 Q601을 내부 쿼리에 사용할 수 있습니다.



Q 파라미터 기능을 사용한 If-Then 결정에 관한 자세한 내용은 TNC 640 사용 설명서의 섹션 9.6에 나와 있습니다.


쿼리에 대해 가능한 프로그래밍의 예는 다음과 같습니다.

0 BEGIN PGM 5 MM		
1 BLK FORM CYLINDER Z R42 L150		영역 폼 원통
2 FUNCTION MODE MILL		밀링 모드 활성화
3 TCH PROBE 601 WORKSPACE LOCAL		사이클 600 정의
QS600 = OS		;모니터링 점
Q309=+0		;오류가 있는 경우 PGM 정지
Q613 = +0		;카메라 덮개를 열린 상태로 유지
Q617 = 10		;기준 이미지
4 FN 9: IF Q601 EQU 1 GOTO LBL 20		파라미터 Q601 = 1인 경우 LBL 20으로 이동
5 FN 9: IF Q601 EQU 2 GOTO LBL 21		파라미터 Q601 = 2인 경우 LBL 21로 이동
6 FN 9: IF Q601 EQU 3 GOTO LBL 22		파라미터 Q601 = 3인 경우 LBL 22로 이동
7 FN 9: IF Q601 EQU 10 GOTO LBL 23		파라미터 Q601 = 10인 경우 LBL 23으로 이동
8 TOOL CALL "GEAR_HOB_D75"		공구 호출
9 L X+... Y+... R0 FMAX		가공 프로그래밍
...		
...		
...		
57 LBL 21		정의 LBL 21
58 STOP		프로그램 정지. 작업자는 작업 공간의 상태를 확인할 수 있습니다.
59 LBL 0		
60 END PGM 5MM		

18.2 Workspace Global(사이클 600)

응용

Workspace Global 사이클 600을 사용하면 기계 공구의 작업 공간을 모니터링할 수 있습니다. TNC는 기계 공구 제작 업체가 정한 위치에서 현재 작업 공간의 이미지를 생성합니다. 그런 다음 TNC는 해당 이미지를 이전에 생성된 기준 이미지에 일치시키고 필요한 경우 프로그램 정지를 실시합니다. 이 사이클을 특정 애플리케이션에 맞게 프로그래밍하고 하나 이상의 모니터링 영역을 지정할 수 있습니다. 사이클 600은 지정되면 유효하며, 호출할 수 없습니다. 시각적 설정 컨트롤을 사용하여 작업하기 전에 기준 이미지(추가 정보: 참조 "기준 이미지 생성", 페이지 567)를 생성하고 모니터링 영역(추가 정보: 참조 "모니터링 단계", 페이지 570)을 정의해야 합니다.

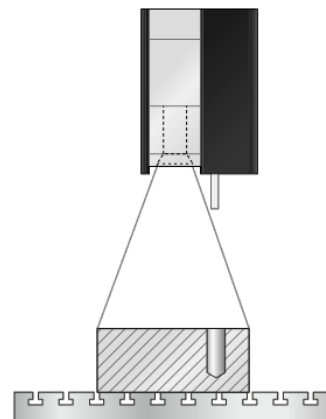


기준 이미지 생성

작업자가 사이클을 반 자동 또는 블록 스캔 프로그램 모드에서 처음으로 시작하는 즉시 TNC는 기준 이미지를 생성하기 시작합니다. TNC가 기준 이미지의 저장을 필요로 하는 한 다음의 사이클 프로세스가 적용됩니다. 파라미터 Q617로 기준 이미지의 수를 지정합니다.


사이클 실행

- 1 기계 공구 제작 업체는 기본 스피들에 카메라를 장착합니다.
- 2 TNC가 카메라 덮개를 자동으로 엽니다.
- 3 TNC가 현재 상태의 이미지를 생성하여 화면에 표시합니다.
- 4 이 사이클을 처음 실행하는 동안 다음 메시지가 화면의 하단에 표시됩니다 - "모니터링 점이 구성되지 않음: 영역을 작도하십시오!"
- 5 모니터링 영역을 정의합니다 (추가 정보: 참조 "모니터링 영역 정의", 페이지 565).
- 6 현재 이미지를 기준 이미지 또는 오류 이미지로 저장해야 할지 여부를 결정할 수 있습니다. 그리고, 모니터링 영역도 변경할 수 있습니다 (추가 정보: 참조 "구성", 페이지 563).
- 7 소프트 키를 누릅니다. **뒤로**.
- 8 작업을 완료하기 위해 TNC가 카메라 덮개를 닫습니다.
- 9 NC 시작을 누르고 평소와 같이 프로그램을 시작합니다.

 모니터링 영역을 정의한 후 **뒤로** 소프트 키를 누를 수 있습니다. 또한 다음과 같은 소프트 키를 선택할 수 있습니다.



 - ▶ TNC는 현재 이미지를 저장하고 프로그램 실행 화면으로 돌아갑니다. 구성을 변경한 경우 TNC는 이미지 평가를 수행합니다 (추가 정보: "이미지 평가의 결과").



- ▶ 오른쪽 상단의 상태 표시에 "기준" 단어가 표시됩니다. 현재 이미지를 기준 이미지로 표시했습니다. 기준 이미지는 동시에 오류 이미지일 수 없기 때문에 **오류 이미지** 소프트 키는 회색입니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558).



18.2 Workspace Global(사이클 600)

오류
이미지

- ▶ 오른쪽 상단의 상태 표시에 "오류" 단어가 표시됩니다. 현재 이미지를 오류 이미지로 표시했습니다. 오류 이미지는 동시에 기준 이미지일 수 없기 때문에 **오류 이미지** 소프트 키는 회색입니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558).

구성

- ▶ 소프트 키 행이 변경됩니다. 이제 모니터링 영역 및 감도와 관련하여 이전에 입력한 설정을 변경할 수 있습니다. 이 메뉴에서 변경할 경우 모든 이미지에 영향을 줄 수 있습니다 (추가 정보: 참조 "구성", 페이지 563).

돌아가기

- ▶ TNC는 현재 이미지를 저장하고 프로그램 실행 화면으로 돌아갑니다. 구성을 변경한 경우 TNC는 이미지 평가를 수행합니다 (추가 정보: "이미지 평가의 결과").



TNC에서 최소 한 개의 기준 이미지를 생성한 즉시, 이미지가 평가되고 오류가 표시됩니다. 오류가 감지되지 않는 경우 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. **기준 이미지가 너무 적습니다. 소프트 키로 다음 작업을 선택하십시오!** 이 메시지는 파라미터 Q617에 정의된 기준 이미지의 수에 도달하는 경우 더 이상 표시되지 않습니다.



TNC는 모든 기준 이미지를 고려하여 평균 이미지를 생성합니다. 평가에서 새 이미지는 변동량을 고려하여 평균 이미지와 비교됩니다. 모든 기준 이미지를 사용할 수 있어야만 너무 적은 기준 이미지 때문에 사이클이 정지하지 않습니다.

모니터링 영역 정의

모니터링 영역은 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드로 정의됩니다. TNC는 모니터링 영역을 정의하도록 하는 메시지를 표시합니다. TNC는 작업자가 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드에서 처음으로 사이클을 시작한 후에 이 메시지를 화면에 표시합니다.

 
모니터링 영역은 마우스로 그리는 한 개 이상의 창으로 구성되어 있습니다. TNC는 이미지의 이 영역을 스캔만 합니다. 모니터링 영역 밖의 오류는 감지되지 않습니다. 모니터링 영역은 이미지에 연결되지 않지만, 적절한 모니터링 파일 QS600에만 연결됩니다. 모니터링 영역은 모니터링 파일의 모든 이미지에 항상 적용됩니다. 모니터링 영역에 대한 변경 사항은 모든 이미지에 영향을 줍니다.

모니터링 영역은 겹칠 수 있습니다.

모니터링 영역의 정의:

- 1 이미지를 마우스 클릭하고 새 영역을 그립니다.
- 2 창을 더 정의하려면 **DRAW AREA** 소프트 키를 누르고 적절한 위치에서 작업을 반복합니다.


모니터링 영역을 정의한 후 예를 들어 다음의 소프트 키를 누릅니다.



- ▶ 현재 이미지를 저장하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

다음 메시지가 표시됩니다. **모니터링 점이 구성됨: 소프트 키를 선택하십시오!**

이미지 오른쪽 상단의 상태 표시에는 기준 이미지의 최소 개수, 기준 이미지의 현재 개수, 오류 이미지의 현재 개수에 관한 정보가 표시됩니다.

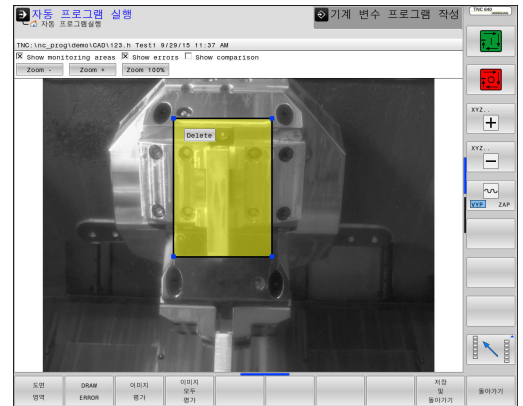

18.2 Workspace Global(사이클 600)

모니터링 단계

사이클 실행: 모니터링 단계

- 1 기계 공구 제작 업체는 기본 스펠들에 카메라를 장착합니다. 기본 스펠들은 기계 공구 제작 업체에서 정의한 위치로 이동합니다.
- 2 TNC가 이 위치에 도달한 후에 자동으로 카메라 덮개를 엽니다.
- 3 TNC는 현재 상태의 이미지를 생성합니다.
- 4 그런 다음 TNC는 이미지를 평균값과 변동량 이미지에 비교합니다(추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558).
- 5 TNC가 소위 "오류"(편차)를 감지하는지 여부에 따라 이제 프로그램 정지를 시행할 수 있습니다(추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558). 파라미터 Q309=1이 설정되어 있는 경우 TNC는 오류를 감지하면 해당 이미지를 화면에 표시합니다. 파라미터 Q309=0이 설정되어 있는 경우 이미지는 화면에 표시되지 않으며 프로그램은 정지되지 않습니다.
- 6 작업을 완료하기 위해 TNC가 카메라 덮개를 닫습니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



특성 기준 이미지뿐 아니라 특성 오류 이미지를 해당 이미지에 할당할 수도 있습니다. 이 할당은 이미지 평가에 영향을 줄 수 있습니다.

다음을 기억하십시오.

- ▶ 기준 이미지는 동시에 오류 이미지가 될 수 없습니다..



모니터링 영역을 변경하는 경우 모든 이미지에 영향을 줄 수 있습니다.

- ▶ 처음에 모니터링 영역을 한 번만 정의한 후 전혀 변경하지 않거나 아주 조금만 변경하는 것이 이상적입니다.



기준 이미지의 수는 이미지 평가의 정확성에 영향을 줍니다. 기준 이미지의 수가 많으면 평가의 질이 향상됩니다.

- ▶ 파라미터 Q617에 합리적인 수의 기준 이미지를 지정합니다. (대상 값: 10개의 이미지).
- ▶ Q617에 지정한 것보다 더 많은 기준 이미지를 생성할 수 있습니다..



기계를 작업 공간 모니터링을 위해 준비해야 합니다!

파라미터 Q613으로 카메라 덮개를 열면 카메라 오염의 위험이 있습니다.

이것은 흐린 이미지를 초래하거나 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

카메라 덮개를 닫은 후에 프로세스를 계속하십시오.

카메라의 자동 위치결정 중에 충돌의 위험이 있습니다.

카메라 및 기계가 손상될 수 있습니다.

TNC가 어느 위치에 카메라를 사전 위치 결정해야 하는지는 기계 공구 제작 업체에 문의하십시오. 기계 공구 제작 업체는 사이클 600의 위치 결정 좌표를 지정합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **모니터링 점** QS600(문자열 파라미터): 모니터링 파일의 이름을 입력합니다.
- ▶ **위치 이송 속도** Q616: TNC가 카메라의 위치 결정에 사용하는 이송 속도입니다. 여기서 TNC는 기계 공구 제작 업체가 정의한 위치로 이동합니다.
- ▶ **오류가 있는 경우 프로그램 정지** Q309: (0/1) TNC가 오류를 감지한 후에 프로그램을 정지할지 여부를 정의합니다.
0: 오류 감지 후에 프로그램은 정지하지 않습니다. 기준 이미지가 모두 생성되지 않았더라도 프로그램을 정지하지 않습니다. 그 결과 생성된 이미지는 화면에 표시되지 않습니다. 또한 파라미터 Q601은 Q309=0에 설명되어 있습니다.
1: 오류 감지 후에 프로그램을 정지하고 생성된 이미지는 화면에 표시됩니다. 생성된 기준 이미지가 아직 충분하지 않더라도 각각의 새 이미지는 TNC가 기준 이미지를 충분히 생성할 때까지 화면에 표시됩니다. 오류가 감지되는 경우 TNC에 메시지가 표시됩니다.
- ▶ **기준 이미지** Q617: TNC에서 모니터링에 필요한 기준 이미지의 수입니다.

NC 블록

4 TCH PROBE 600 WORKSPACE GLOBAL

QS600="OS"모니터링 점

Q616=500 ;위치 이송 속도

Q309=1 ;오류가 있는 경우 프로그램 정지


Q617=10 ;기준 이미지

18.3 Workspace Local(사이클 601)

18.3 Workspace Local(사이클 601)

응용

Workspace Local 사이클 601을 사용하면 기계 공구의 작업 공간을 모니터링할 수 있습니다. TNC는 사이클 호출 시 스피들의 위치에 현재 작업 공간의 이미지를 생성합니다. 그런 다음 TNC는 해당 이미지를 이전에 생성된 기준 이미지에 일치시키고 필요한 경우 프로그램 정지를 실시합니다. 이 사이클을 특정 애플리케이션에 맞게 프로그래밍하고 하나 이상의 모니터링 영역을 지정할 수 있습니다. 사이클 601은 지정되면 유효하며, 호출할 수 없습니다. 시각적 설정 컨트롤을 사용하여 작업하기 전에 기준 이미지(추가 정보: 참조 "기준 이미지 생성", 페이지 572)를 생성하고 모니터링 영역(추가 정보: 참조 "모니터링 단계", 페이지 575)을 정의해야 합니다.

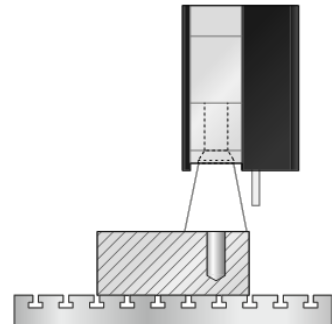


기준 이미지 생성

작업자가 사이클을 반 자동 또는 블록 스캔 프로그램 모드에서 처음으로 시작하는 즉시 TNC는 기준 이미지를 생성하기 시작합니다. TNC가 기준 이미지의 저장을 필요로 하는 한 다음의 사이클 프로세스가 적용됩니다. 파라미터 Q617로 기준 이미지의 수를 지정합니다.


사이클 실행

- 1 기계 공구 제작 업체는 기본 스피들에 카메라를 장착합니다.
- 2 TNC가 카메라 덮개를 자동으로 엽니다.
- 3 TNC가 현재 상태의 이미지를 생성하여 화면에 표시합니다.
- 4 이 사이클을 처음 실행하는 동안 다음 메시지가 화면의 하단에 표시됩니다 - "모니터링 점이 구성되지 않음: 영역을 작도하십시오!"
- 5 모니터링 영역을 정의합니다 (추가 정보: 참조 "모니터링 영역 정의", 페이지 565).
- 6 현재 이미지를 기준 이미지 또는 오류 이미지로 저장해야 할지 여부를 결정할 수 있습니다. 그리고, 모니터링 영역도 변경할 수 있습니다 (추가 정보: 참조 "구성", 페이지 563).
- 7 소프트 키를 누릅니다. **뒤로**.
- 8 작업을 완료하기 위해 TNC가 카메라 덮개를 닫습니다.
- 9 NC 시작을 누르고 평소와 같이 프로그램을 시작합니다.

 모니터링 영역을 정의한 후 **뒤로** 소프트 키를 누를 수 있습니다. 또한 다음과 같은 소프트 키를 선택할 수 있습니다.




 - ▶ TNC는 현재 이미지를 저장하고 프로그램 실행 화면으로 돌아갑니다. 구성을 변경한 경우 TNC는 이미지 평가를 수행합니다 (추가 정보: "이미지 평가의 결과").



 - ▶ 오른쪽 상단의 상태 표시에 "기준" 단어가 표시됩니다. 현재 이미지를 기준 이미지로 표시했습니다. 기준 이미지는 동시에 오류 이미지일 수 없기 때문에 **오류 이미지** 소프트 키는 회색입니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558).






- ▶ 오른쪽 상단의 상태 표시에 "오류" 단어가 표시됩니다. 현재 이미지를 오류 이미지로 표시했습니다. 오류 이미지는 동시에 기준 이미지일 수 없기 때문에 **오류 이미지** 소프트 키는 회색입니다 (추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558).



 - ▶ 소프트 키 행이 변경됩니다. 이제 모니터링 영역 및 감도와 관련하여 이전에 입력한 설정을 변경할 수 있습니다. 이 메뉴에서 변경할 경우 모든 이미지에 영향을 줄 수 있습니다 (추가 정보: 참조 "구성", 페이지 563).



- ▶ TNC는 현재 이미지를 저장하고 프로그램 실행 화면으로 돌아갑니다. 구성을 변경한 경우 TNC는 이미지 평가를 수행합니다 (추가 정보: "이미지 평가의 결과").



TNC에서 최소 한 개의 기준 이미지를 생성한 즉시, 이미지가 평가되고 오류가 표시됩니다. 오류가 감지되지 않는 경우 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. **기준 이미지가 너무 적습니다. 소프트 키로 다음 작업을 선택하십시오!** 이 메시지는 파라미터 Q617에 정의된 기준 이미지의 수에 도달하는 경우 더 이상 표시되지 않습니다.



TNC는 모든 기준 이미지를 고려하여 평균 이미지를 생성합니다. 평가에서 새 이미지는 변동량을 고려하여 평균 이미지와 비교됩니다. 모든 기준 이미지를 사용할 수 있어야만 너무 적은 기준 이미지 때문에 사이클이 정지하지 않습니다.

18 시각적 설정 컨트롤 VSC(소프트웨어 옵션 136)

18.3 Workspace Local(사이클 601)

모니터링 영역 정의

모니터링 영역은 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드로 정의됩니다. TNC는 모니터링 영역을 정의하도록 하는 메시지를 표시합니다. TNC는 작업자가 반 자동 또는 블록 스캔 작업 모드에서 처음으로 사이클을 시작한 후에 이 메시지를 화면에 표시합니다.

모니터링 영역은 마우스로 그리는 한 개 이상의 창으로 구성되어 있습니다. TNC는 이미지의 이 영역을 스캔만 합니다. 모니터링 영역 밖의 오류는 감지되지 않습니다. 모니터링 영역은 이미지에 연결되지 않지만, 적절한 모니터링 파일 QS600에만 연결됩니다. 모니터링 영역은 모니터링 파일의 모든 이미지에 항상 적용됩니다. 모니터링 영역에 대한 변경 사항은 모든 이미지에 영향을 줍니다.

모니터링 영역은 겹칠 수 있습니다.

모니터링 영역의 정의:

- 1 이미지를 마우스 클릭하고 새 영역을 그립니다.
- 2 창을 더 정의하려면 **DRAW AREA** 소프트 키를 누르고 적절한 위치에서 작업을 반복합니다.


모니터링 영역을 정의한 후 예를 들어 다음의 소프트 키를 누릅니다.

저장 및 돌아가기

- ▶ 현재 이미지를 저장하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

다음 메시지가 표시됩니다. **모니터링 점이 구성됨: 소프트 키를 선택하십시오!**

이미지 오른쪽 상단의 상태 표시에는 기준 이미지의 최소 개수, 기준 이미지의 현재 개수, 오류 이미지의 현재 개수에 관한 정보가 표시됩니다.

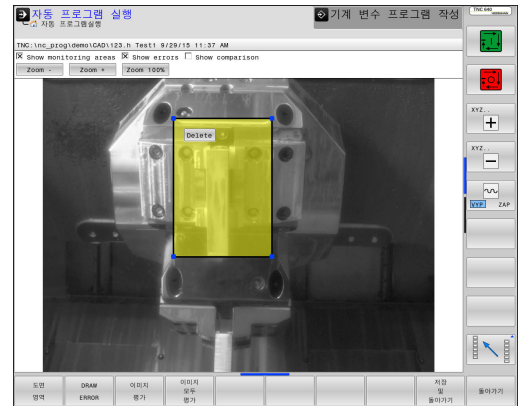

모니터링 단계

모니터링 단계는 TNC에서 충분한 기준 이미지를 생성한 즉시 시작됩니다.

사이클 실행: 모니터링 단계

- 1 기계 공구 제작 업체는 기본 스펀들에 카메라를 장착합니다.
- 2 TNC가 카메라 덮개를 자동으로 엽니다.
- 3 TNC는 현재 상태의 이미지를 생성합니다.
- 4 그런 다음 해당 이미지를 평균값 및 변동량 이미지에 일치시킵니다(추가 정보: 참조 "기본 사항", 페이지 558)
- 5 TNC가 소위 "오류" (편차)를 감지하는지 여부에 따라 이제 프로그램 정지를 시행할 수 있습니다(추가 정보: "이미지 평가의 결과"). 파라미터 Q309=1이 설정되어 있는 경우 TNC는 오류를 감지하면 해당 이미지를 화면에 표시합니다. 파라미터 Q309=0이 설정되어 있는 경우 이미지는 화면에 표시되지 않으며 프로그램은 정지되지 않습니다.
- 6 파라미터 Q613에 따라 TNC는 카메라 덮개를 열어 두거나 닫습니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



특성 기준 이미지뿐 아니라 특성 오류 이미지를 해당 이미지에 할당할 수도 있습니다. 이 할당은 이미지 평가에 영향을 줄 수 있습니다.

다음을 기억하십시오.

- ▶ 기준 이미지는 동시에 오류 이미지가 될 수 없습니다..



모니터링 영역을 변경하는 경우 모든 이미지에 영향을 줄 수 있습니다.

- ▶ 처음에 모니터링 영역을 한 번만 정의한 후 전혀 변경하지 않거나 아주 조금만 변경하는 것이 이상적입니다.



기준 이미지의 수는 이미지 평가의 정확성에 영향을 줍니다. 기준 이미지의 수가 많으면 평가의 질이 향상됩니다.

- ▶ 파라미터 Q617에 합리적인 수의 기준 이미지를 지정합니다. (대상 값: 10개의 이미지)
- ▶ Q617에 지정한 것보다 더 많은 기준 이미지를 생성할 수 있습니다.



기계를 작업 공간 모니터링을 위해 준비해야 합니다!

파라미터 Q613으로 카메라 덮개를 열면 카메라 오염의 위험이 있습니다.

이것은 흐린 이미지를 초래하거나 카메라를 손상시킬 수 있습니다.


카메라 덮개를 닫고 프로세스를 진행하십시오!

18.3 Workspace Local(사이클 601)

사이클 파라미터



- ▶ **모니터링 점** QS600(문자열 파라미터): 모니터링 파일의 이름을 입력합니다.
- ▶ **오류가 있는 경우 프로그램 정지** Q309: (0/1) TNC가 오류를 감지한 후에 프로그램을 정지할지 여부를 정의합니다.
0: 오류 감지 후에 프로그램은 정지하지 않습니다. 기존 이미지가 모두 생성되지 않았더라도 프로그램을 정지하지 않습니다. 그 결과 생성된 이미지는 화면에 표시되지 않습니다. 또한 파라미터 Q601은 Q309=0에 설명되어 있습니다.
1: 오류 감지 후에 프로그램을 정지하고 생성된 이미지는 화면에 표시됩니다. 생성된 기존 이미지가 아직 충분하지 않더라도 각각의 새 이미지는 TNC가 기존 이미지를 충분히 생성할 때까지 화면에 표시됩니다. 오류가 감지되는 경우 TNC에 메시지가 표시됩니다.
- ▶ **카메라를 열린 상태로 유지** Q613: (0/1) TNC가 모니터링 후에 카메라 덮개를 닫을지 여부를 정의합니다.
0: TNC는 사이클 601을 실행한 후 카메라 덮개를 닫습니다.
1: TNC는 사이클 601을 실행한 후 카메라 덮개를 열린 상태로 유지합니다. 이 기능은 사이클 601의 첫 번째 사이클 호출 후에 다른 위치에 작업 공간의 다른 이미지를 생성하려는 경우에만 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 직선 블록에 새 위치를 프로그래밍한 후 새 모니터링 점으로 사이클 601을 호출합니다. Q613=0을 프로그래밍한 후 프로세스를 진행하십시오!
- ▶ **기준 이미지** Q617: TNC에서 모니터링에 필요한 기준 이미지의 수입입니다.

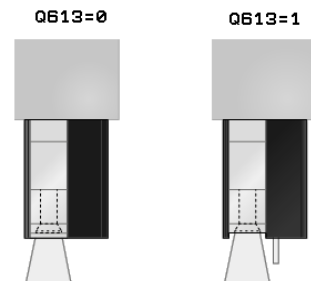

NC 블록

4 TCH PROBE 601 WORKSPACE LOCAL	
QS600=	"OS"모니터링 점
Q309=+1	;오류가 있는 경우 프로그램 정지
Q613=0	;카메라를 열린 상태로 유지
Q617=10	;기준 이미지

19

터치 프로브 사이클:
자동 역학 측정

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.1 TS 터치 프로브를 통한 역학 측정(KinematicsOpt 옵션)

19.1 TS 터치 프로브를 통한 역학 측정
(KinematicsOpt 옵션)


기본 사항

정밀도에 대한 요구 사항이 점점 엄격해지고 있으며, 특히 5축 가공 영역에서 더욱 그렇습니다. 복잡한 부품은 정밀하게 가공해야 하고, 장시간 작동 시에도 동일한 정밀도를 유지해야 합니다.

멀티 축 가공에서 정밀도가 떨어지는 이유로는 컨트롤에 저장된 역학 모델 사이의 편차(오른쪽 그림 1 참조)와 기계에 실제로 존재하는 역학 조건(오른쪽 그림 2 참조)이 있습니다. 로타리축이 위치결정될 때 이런 편차는 공작물의 정밀도를 떨어뜨리는 원인이 됩니다(오른쪽 그림 3 참조). 따라서 모델을 최대한 실제와 가깝게 접근시킬 필요가 있습니다.

TNC 기능인 **KinematicsOpt**는 이런 복잡한 요구 사항을 실제로 충족시켜 주는 주요 구성 요소입니다. 로타리축이 테이블의 형태로 되어 있는 스피들 헤드의 형태로 되어 있는 상관없이, 3D 터치 프로브 사이클이 기계의 로타리축을 완전 자동으로 측정합니다. 교정 구체가 기계 테이블의 어느 지점에서나 고정되고 사용자가 정의하는 해상도로 측정됩니다. 사이클 정의 중에 각 로타리축에 대해 측정할 영역만 정의하면 됩니다.

TNC는 측정된 값에서 정적 톨링 정밀도를 계산합니다. 이 소프트웨어는 톨링 이동으로 인해 발생하는 위치결정 오차를 최소화하고, 측정 프로세스가 끝나면 역학 테이블의 각 기계 상수에 기계 지오메트리를 자동으로 저장합니다.

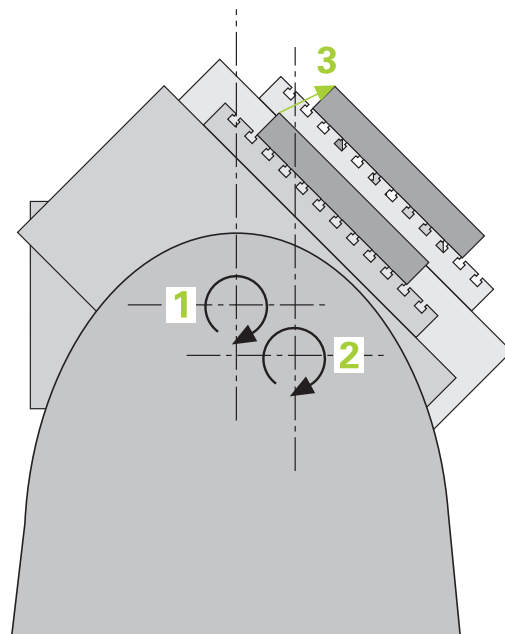

개요

TNC가 기계 역학을 자동으로 저장, 확인 및 최적화를 가능케 하는 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	450 역학 저장 역학 구성 자동 저장 및 복원	580
	451 역학 측정 기계 역학 자동 확인 또는 최적화	583
	452 프리셋 보정 기계 역학 자동 확인 또는 최적화	595

19.2 사전 요구 사항

다음은 KinematicsOpt 옵션을 사용하기 위한 사전 요구 사항입니다.

- 소프트웨어 옵션 48(KinematicsOpt), 8(소프트웨어 옵션1) 및 17(터치 프로브 기능)을 활성화해야 합니다.
- 측정에 사용되는 3D 터치 프로브를 교정해야 합니다.
- 공구 축 Z로만 이 사이클을 수행할 수 있습니다.
- 반경을 정확히 알고 있고 충분한 강성을 지닌 교정 구체를 기계 테이블의 임의 위치에 부착해야 합니다. 높은 강성을 가지고 있고 기계 교정에 맞게 특수 제작된 하이덴하인 교정 구체 **KKH 250**(ID 번호 655 475-01) 또는 **KKH 100**(ID 번호 **655 475-02**)을 사용하는 것이 좋습니다. 관련 의문 사항은 하이덴하인에 문의하십시오.
- 기계의 역학 설명은 빠짐이 없고 정확해야 합니다. 변환값은 약 1mm의 정확도로 입력해야 합니다.
- 전체 기계 지오메트리를 측정해야 합니다(커미셔닝 중 기계 제작 업체에서 측정).
- 기계 제작 업체는 구성 데이터에 **CfgKinematicsOpt**에 대한 기계 파라미터를 저장해야 합니다. **maxModification**에는 역학 데이터에 대한 변경치가 이 제한 값을 초과하는 경우 TNC에 메시지가 표시되기 시작하는 허용 공차 제한이 지정됩니다. **maxDevCalBall**에는 입력된 사이클 파라미터에서 측정된 교정 구체 반경이 벗어날 수 있는 크기가 지정됩니다. **mStrobeRotAxPos**는 기계 제작 업체에서 구성되며 로타리축을 위치결정하는 데 사용되는 M 기능을 정의합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



M 기능이 기계 파라미터 **mStrobeRotAxPos**에 정의된 경우, 로타리축을 0°(실제 좌표계)에 위치지정한 후 KinematicsOpt 주기 중 하나를 시작해야 합니다 (450 제외).

KinematicsOpt 주기 동안 기계 파라미터가 변경된 경우, 다시 제어를 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 상황에 따라 변경 사항이 손실될 수 있습니다.


터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.3 SAVE KINEMATICS (사이클 450, DIN/ISO: G450, option)

19.3 SAVE KINEMATICS (사이클 450, DIN/ISO: G450, option)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 450을 사용하여 활성 기계 운동 구성을 저장하거나 이전에 저장된 구성을 복원할 수 있습니다. 저장된 데이터를 표시 및 삭제할 수 있습니다. 총 16개의 메모리 공간을 사용할 수 있습니다.

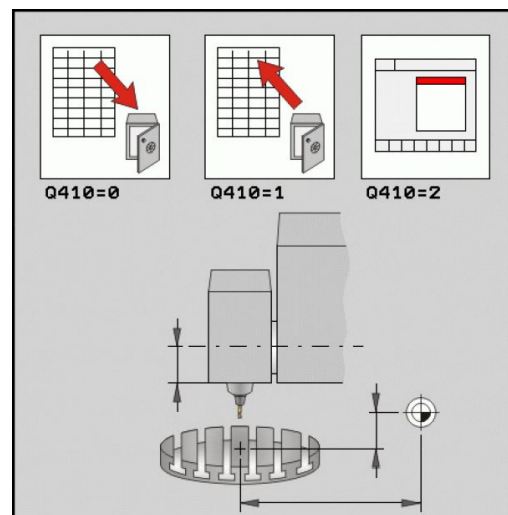

프로그래밍 시 주의 사항:



활성 역학 구성을 저장한 후에 역학 최적화를 실행해야 합니다. 이점:

 
- 결과에 만족하지 않거나 최적화 중에 오류(예: 전원 공급 실패)가 발생하면 이전 데이터를 복원할 수 있습니다.

복원 모드:

- TNC는 저장된 데이터를 일치하는 역학 구성으로만 복원할 수 있습니다.
- 운동이 변경되면 프리셋도 변경됩니다. 필요한 경우 프리셋을 다시 설정하십시오.

SAVE KINEMATICS (사이클 450, DIN/ISO: G450, option) 19.3

사이클 파라미터



- ▶ **모드 (0/1/2/3)** Q410: 역학을 백업할지 또는 복원할지를 정합니다.
 - 0: 활성 역학 백업
 - 1: 저장된 역학 복원
 - 2: 현재 메모리 상태 표시
 - 3: 데이터 기록 삭제
- ▶ **메모리 지정** Q409/QS409: 데이터 블록 지정자의 번호 또는 이름입니다. 번호인 경우 0 ~ 99999까지의 값을 입력합니다. 이름인 경우 최대16자의 문자를 입력합니다. 총 16개의 메모리 공간을 사용할 수 있습니다. 모드 2를 선택한 경우 Q409는 기능이 없습니다. 모드 1 및 3에서 와일드카드를 검색에 사용할 수 있습니다(복원 및 삭제). TNC에서 와일드카드로 인해 가능한 데이터 블록이 여러 개 검색되는 경우, 데이터의 평균값을 복원하거나(모드 1) 확인 후 모든 데이터 블록을 삭제합니다(모드 3). 다음 와일드카드를 검색에 사용할 수 있습니다.
 - ?: 임의의 한 문자
 - \$. 하나의 영문자
 - #: 임의의 한 숫자
 - *: 길이에 상관없이 임의의 문자열

현재 운동 저장

5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS

Q410=0 ;모드

Q409=947 ;메모리 지정

데이터 블록 복원

5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS

Q410=1 ;모드

Q409=948 ;메모리 지정

저장된 모든 데이터 블록 표시

5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS

Q410=2 ;모드

Q409=949 ;메모리 지정

데이터 블록 삭제

5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS

Q410=3 ;모드

Q409=950 ;메모리 지정

로깅 기능

사이클 450을 실행한 후, 다음 정보를 포함하는 측정 로그 (TCHPRAUTO.HTML)가 작성됩니다.

- 로그 작성 날짜 및 시간
- 사이클이 실행된 NC 프로그램의 이름
- 현재 역학의 지정자
- 활성 공구

로그의 기타 데이터는 선택한 모드에 따라 다릅니다.

- 모드 0: TNC에서 저장한 역학적 연쇄의 모든 축 항목 및 변환 항목을 로깅합니다.
- 모드 1: 역학 구성 복원 전후의 모든 변환 항목을 로깅합니다.
- 모드 2: 저장된 데이터 레코드 목록.
- 모드 3: 삭제된 데이터 레코드 목록.

19.3 SAVE KINEMATICS (사이클 450, DIN/ISO: G450, option)

데이터 관리에 대한 유의 사항

저장된 데이터는 **TNC:\table\DATA450.KD** 파일에 저장됩니다. 이 파일은 **TNCREMO** 등을 사용하여 외부 PC에 백업할 수 있습니다. 해당 파일을 삭제하면 저장된 데이터도 제거됩니다. 파일의 데이터를 수동으로 변경하면 데이터 레코드가 손상되어 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.



TNC:\table\DATA450.KD 파일이 존재하지 않는 경우, 사이클 450을 실행하면 자동으로 생성됩니다.

사이클 450을 시작하기 전에 **TNC:\table\WDATA450.KD** 이름의 빈 파일이 있는 경우 삭제해야 합니다. 아직 라인을 포함하지 않는 빈 스토리지 테이블(**TNC:\table\WDATA450.KD**)이 있는 경우 사이클 450의 실행이 시작되면 오류 메시지가 표시됩니다. 이 경우에는 빈 스토리지 테이블을 삭제하고 사이클을 다시 호출합니다.

저장된 데이터를 수동으로 변경하지 마십시오.

필요한 경우 파일을 복원할 수 있도록

TNC:\table\DATA450.KD 파일의 백업을 작성하십시오(예: 데이터 매체가 손상된 경우).

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 451을 사용하면 기계 역학을 확인하고, 필요한 경우에는 이를 최적화할 수도 있습니다. 3D TS 터치 프로브를 사용하여 기계 테이블에 부착한 하이덴하인 교정 구체를 측정합니다.



높은 강성을 가지고 있고 기계 교정에 맞게 특수 제작된 하이덴하인 교정 구체 **KKH 250**(ID 번호 655 475-01) 또는 **KKH 100**(ID 번호 655 475-02)을 사용하는 것이 좋습니다. 관련 의문 사항은 하이덴하인에 문의하십시오.

TNC는 정적 틸팅 정밀도를 평가합니다. 이 소프트웨어는 틸팅 이동으로부터 발생하는 공간 오차를 최소화하고, 측정 프로세스가 끝나면 역학 설명의 각 기계 상수에 기계 지오메트리를 자동으로 저장합니다.

- 1 교정 구체를 클램핑하고 충돌 가능성을 확인합니다.
- 2 수동 운전 모드에서 구체 중심에서 기준점을 설정합니다. 아니면 **Q431=1** 또는 **Q431=3**으로 정의된 경우 작업면의 구체 중심 및 터치 프로브축의 교정 구체에서 터치 프로브를 수동으로 위치결정합니다.
- 3 프로그램 실행 모드를 선택하고 교정 프로그램을 시작합니다.
- 4 TNC에서 사용자가 정의한 해상도로 3축 모드를 연속으로 자동 측정합니다.
- 5 TNC는 다음 Q 파라미터에서 측정된 값을 저장합니다.



터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

파라미터 번호	의미
Q141	A축에서 측정된 표준 편차(축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q142	B축에서 측정된 표준 편차(축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q143	C축에서 측정한 표준 편차(축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q144	A축에서 최적화된 표준 편차(축이 최적화되지 않은 경우 -1)
Q145	B축에서 최적화된 표준 편차(축이 최적화되지 않은 경우 -1)
Q146	C축에서 최적화된 표준 편차(축이 최적화되지 않은 경우 -1)
Q147	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 X 방향에 발생한 보정 오차
Q148	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 Y 방향에 발생한 보정 오차
Q149	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 Z 방향에 발생한 보정 오차

위치결정 방향

측정할 로타리축의 위치결정 방향은 사용자가 사이클에서 정의하는 시작각과 끝각으로부터 결정됩니다. 기준 측정은 자동으로 0°에서 수행됩니다.

같은 위치가 다시 측정되지 않도록 시작각과 끝각을 지정합니다. 중복된 점 측정(예: 측정 위치 +90°에서 -270° 사이)은 오류 메시지가 표시되지 않으므로 피하는 것이 좋습니다.

- 예: 시작각 = +90°, 끝각 = -90°
 - 시작각 = +90°
 - 끝각 = -90°
 - 측정점 수 = 4
 - 계산으로 인한 스텝각 = $(-90 - +90) / (4 - 1) = -60^\circ$
 - 측정점 1 = +90°
 - 측정점 2 = +30°
 - 측정점 3 = -30°
 - 측정점 4 = -90°
- 예: 시작각 = +90°, 끝각 = +270°
 - 시작각 = +90°
 - 끝각 = +270°
 - 측정점 수 = 4
 - 계산으로 인한 스텝각 = $(270 - 90) / (4 - 1) = +60^\circ$
 - 측정점 1 = +90°
 - 측정점 2 = +150°
 - 측정점 3 = +210°
 - 측정점 4 = +270°

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

히르트 커플링이 적용된 축의 기계

**충돌 주의!**

위치결정을 위해 축이 히르트 그리드 밖으로 이동해야 합니다. 따라서 터치 프로브와 교정 구체 사이의 충돌 위험을 피하려면 충분한 안전 거리를 두어야 합니다. 또한 안전 거리에 도달할 만큼 충분한 공간이 있는지 확인하십시오(소프트웨어 리미트 스위치).

소프트웨어 옵션 2(**M128, TCPM 기능**)를 사용할 수 없는 경우에는 후퇴 높이 **Q408**을 0보다 큰 값으로 정의합니다.

필요한 경우 TNC에서 계산된 측정점을 시작각, 끝각 및 측정점 수에 따라 히르트 그리드에 맞도록 라운딩합니다.

기계 구성에 따라 로타리축의 위치를 자동으로 결정할 수 없습니다. 이런 경우에 TNC가 로타리축으로 이동하는 것을 가능하게 해주는 기계 제조업체의 특수 M 기능이 필요합니다. 기계 제조업체는 이러한 용도로 사용하기 위해 기계 파라미터 mStrobeRotAxPos에 일정 수의 M 기능을 반드시 입력해야 합니다.

측정점은 각 축에 대한 시작각, 끝각 및 측정 횟수 및 히르트 그리드로부터 계산됩니다.

A축에 대한 측정 위치의 계산 예:

시작각 **Q411** = -30

끝각 **Q412** = +90

측정점 수 **Q414** = 4

히르트 그리드 = 3°

계산된 스텝각 = (Q412 - Q411) / (Q414 - 1)

계산된 스텝각 = (90 - -30) / (4 - 1) = 120 / 3 = 40

측정 위치 1 = Q411 + 0 * 스텝각 = -30° --> -30°

측정 위치 2 = Q411 + 1 * 스텝각 = +10° --> 9°

측정 위치 3 = Q411 + 2 * 스텝각 = +50° --> 51°

측정 위치 4 = Q411 + 3 * 스텝각 = +90° --> 90°

측정점 수 선택

커미셔닝 도중이라든지 측정점 수를 적게(1-2개) 선택하여 대강 최적화하면 시간을 절약할 수 있습니다.

그런 다음 측정점 수를 약간 늘려(권장값 = 약 4개) 정교한 최적화를 수행합니다. 대체적으로, 측정점 수를 이보다 늘린다고 해서 결과가 크게 향상되지는 않습니다. 축의 틸팅 범위에 걸쳐 측정점을 고르게 분포시키는 것이 이상적입니다.

이것이 바로 90°, 180°, 270°의 세 측정점에서 0°~360°의 틸팅 범위를 가진 축을 측정해야 하는 이유입니다. 따라서 시작각은 90°, 끝각은 270°로 정의하십시오.

이에 따라 정밀도를 확인하려면 **점검** 모드에서 측정점 수를 더 높은 값으로 입력할 수도 있습니다.



측정점을 0°로 정의한 경우, 항상 0°에서 참조 측정이 수행되기 때문에 무시됩니다.

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

기계 테이블 상의 교정 구체 위치 선택

원칙적으로는 교정 구체를 기계 테이블의 접근 가능한 위치 및 픽스처(공작물) 위에 고정할 수 있습니다. 다음 요소가 측정 결과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

- 로타리 테이블/틸팅 테이블이 있는 기계에서: 교정 볼은 회전 중심에서 가능한 한 멀리 클램핑합니다.
- 이송 경로가 매우 큰 기계에서: 후속 가공을 실시할 위치에 최대한 가까운 곳에 교정 구체를 클램핑합니다.

정밀도에 대한 유의 사항

기계의 기하학 및 위치결정 오차가 측정된 값에 영향을 미치므로 로타리축의 최적화에도 영향을 미칩니다. 이런 이유로 항상 약간의 오차가 발생합니다.

기하학 및 위치결정 오차가 없다면 특정 시점에서 기계의 어느 지점에서든 해당 사이클에 의해 측정된 값이라도 정확히 재현할 수 있게 됩니다. 기하학 및 위치결정 오차가 클수록 서로 다른 지점을 측정한 결과의 오차도 커집니다.

측정 로그에서 TNC에 의해 기록된 결과의 오차량 정도는 기계의 정적 틸팅 정밀도의 측정 결과입니다. 하지만 정밀도 평가에는 측정 원 반경과 측정점 수 및 위치가 포함되어야 합니다. 하나의 측정점만으로는 오차량 정도를 계산하는 데 충분치 않습니다. 오직 한 점에 대해, 계산 결과는 그 측정점의 공간 오차입니다.

여러 개의 로타리축이 동시에 움직이는 경우, 이들 축의 오차값이 조합됩니다. 최악의 경우에는 오차값들이 모두 더해집니다.



기계에 제어되는 스피들이 장착되어 있는 경우에는 터치 프로브 테이블의 각도 추적 기능(**TRACK 열**)을 활성화해야 합니다. 그러면 대체적으로 3D 터치 프로브를 이용한 측정 정밀도가 높아집니다.

필요한 경우, 교정 지속 시간 동안 로타리축의 잠금을 비활성화합니다. 그렇지 않으면 측정 결과가 왜곡될 수 있습니다. 자세한 내용은 기계 공구 설명서를 참조하십시오.

다양한 교정 방법에 대한 유의 사항

- **대략적인 크기를 입력한 후 커미셔닝 중 대강 최적화합니다.**
 - 측정점 수는 1-2개입니다.
 - 로타리축의 각도 스텝은 약 90°입니다.
- **전체 이송 범위에 걸쳐 정교한 최적화를 실행합니다.**
 - 측정점 수는 3-6개입니다.
 - 시작각과 끝각이 로타리축이 이송할 수 있는 최대 범위를 포함해야 합니다.
 - 로타리 테이블축에 큰 측정 원이 있거나 스윙블 헤드축의 대표 위치(예: 이송 범위의 중심)에서 측정할 수 있도록 기계 테이블에 교정 구체를 배치합니다.
- **특정 로타리축 위치의 최적화**
 - 측정점 수는 2-3개입니다.
 - 공작물을 가공할 로타리축 각도 근처에서 측정이 이루어집니다.
 - 이어서 가공할 위치에서 교정을 위한 기계 테이블에 교정 구체를 배치합니다.
- **기계 정밀도 검사**
 - 측정점 수는 4 ~ 8개입니다.
 - 시작각과 끝각이 로타리축이 이송할 수 있는 최대 범위를 포함해야 합니다.
- **로타리축 백래시 확인**
 - 측정점 수는 8-12개입니다.
 - 시작각과 끝각이 로타리축이 이송할 수 있는 최대 범위를 포함해야 합니다.

백래시

백래시는 로타리 또는 각도 엔코더와 테이블 사이에서 이송 방향이 반전될 때 발생하는 소량의 유격입니다. 로타리축에 제어 루프를 벗어나는 백래시가 있는 경우(예: 모터 엔코더로 각도 측정)에는 이로 인해 킬링 중에 상당한 오차가 발생할 수 있습니다.

입력 파라미터 **Q432**를 이용해 백래시 측정을 활성화할 수 있습니다. 이송 각도로 사용하는 각도를 입력합니다. 그러면 사이클은 로타리축 당 측정을 두 번 수행합니다. 각도 값을 0으로 입력한 경우 백래시는 측정하지 않습니다.



TNC는 자동으로 백래시 보정을 수행하지 않습니다. 측정 원 반경이 1mm보다 작은 경우 백래시를 계산하지 않습니다. 측정 원 반경이 클수록 TNC에서 로타리축 백래시를 더 정확하게 확인할 수 있습니다(참조 "로깅 기능", 페이지 594).

로타리축 위치지정을 위한 M 기능이 기계 파라미터 mStrobeRotAxPos 에 설정되어 있거나 축이 히르트 축인 경우, 백래시 측정이 불가능합니다.

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

프로그래밍 시 주의 사항:



작업 평면에서 킬링을 위한 모든 기능이 재설정됩니다. **M128** 및 **FUNCTION TCPM**이 비활성화됩니다.

측정 프로세스 중에 기계 테이블에서 충돌이 발생하지 않도록 교정 구체의 위치를 정합니다.

사이클을 정의하기 전에 데이텀을 교정 구체의 중심에 설정한 다음 활성화하거나 그에 따라 입력 파라미터 Q431를 1 또는 3으로 정의해야 합니다.

기계 파라미터 mStrobeRotAxPos가 -1이 아닌 값으로 정의된 경우(M 기능은 로타리축을 위치결정함), 모든 로타리축이 0°에 있을 때만 측정을 시작하십시오.

TNC에서는 사이클 파라미터 **Q253** 또는 **FMAX**에서 취한 값 중 작은 값을 터치 프로브축에서 프로빙 높이로 이동할 때의 위치결정 이송 속도로 사용합니다. 항상 프로브 모니터링이 비활성인 상태에서 위치결정 이송 속도 **Q253**으로 로타리축을 이동합니다.

최적화 모드에서 얻은 역학 데이터가 허용 한계 (**maxModification**)를 넘는 경우에는 경고 메시지가 표시됩니다. 그러면 NC 시작을 눌러 이 값의 적용을 확인해야 합니다.

역학이 변경되면 프리셋도 변경됩니다. 최적화 후에는 프리셋을 재설정하십시오.

모든 프로빙 프로세스에서 TNC는 먼저 교정 구체의 반경을 측정합니다. 측정된 구체 반경과 입력된 구체 반경의 차이가 기계 파라미터 **maxDevCalBall**에서 정의한 값보다 크면 오류 메시지가 표시되면서 측정이 종료됩니다.

측정 중에 사이클을 중단하면 역학 데이터가 더 이상 원래 상태를 유지하지 않습니다. 긴급 상황 시 최근의 역학 구성을 복원할 수 있도록, 활성 역학 구성을 저장한 후 사이클 450으로 최적화를 실행합니다.

inch 단위로 프로그래밍: TNC에서는 로그 데이터와 측정 결과를 항상 밀리미터 단위로 기록합니다.

비활성축에 적용되는 사이클 정의 데이터는 TNC에서 무시됩니다.

사이클 파라미터



- ▶ **모드(0=점검/1=측정)** Q406: TNC에서 활성 역학을 점검하거나 최적화해야 할지 여부를 지정합니다.
0: 활성 역학을 점검합니다. TNC에서는 사용자가 정의한 로타리축의 역학을 측정하지만, 이 측정 결과에 대한 변경 작업은 하지 않습니다. TNC에서는 측정 로그에 측정 결과가 표시됩니다.
1: 활성 역학을 최적화합니다. TNC는 사용자가 정의한 로타리축의 역학을 측정하고 활성 역학 로타리축의 위치를 최적화합니다.
- ▶ **정확한 교정 구체 반경** Q407: 사용되는 교정 구체의 정확한 반경을 입력합니다. 입력 범위: 0.0001~99.9999
- ▶ **안전 거리** Q320(증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999, 또는 **PREDEF**
- ▶ **후퇴 높이** Q408(절대): 입력 범위: 0.0001 ~ 99999.9999
 - 입력 0:
어떤 후퇴 높이로도 이동하지 않습니다. TNC가 측정할 축의 다음 측정 위치로 이동합니다. 히르트 축에 대해서는 허용되지 않습니다. TNC가 A, B, C의 차례대로 첫 번째 측정 위치로 이동합니다.
 - 입력 >0:
스핀들축에서 로타리축을 위치결정하기 전에 TNC에서 위치를 설정하는 기울어지지 않은 공작물 좌표계의 후퇴 높이입니다. 또한 TNC는 작업 평면의 터치 프로브를 데이텀으로 이동합니다. 이 모드에서는 프로브 모니터링 기능이 작동하지 않습니다. 파라미터 Q253에서 위치결정 속도를 정의합니다.
- ▶ **사전 위치결정 이송 속도** Q253: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99999.9999, 또는 **FMAX, FAUTO, PREDEF**
- ▶ **기준각** Q380(절대): 활성 공작물 좌표계에서 측정점을 측정하기 위한 기준각(기본 회전)입니다. 기준각을 정의하면 축의 측정 범위를 크게 확대할 수 있습니다. 입력 범위: 0~360.0000
- ▶ **A축의 시작각** Q411(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 A축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999~359.999
- ▶ **A축의 끝각** Q412(절대): 마지막 측정이 수행되는 A축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **입사각 A축** Q413: 다른 로타리축을 측정할 A축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **A축의 측정점 수** Q414: TNC가 A축을 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다. 입력 범위: 0~12
- ▶ **B축의 시작각** Q415(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 B축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **B축의 끝각** Q416(절대): 마지막 측정이 수행되는 B축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999

역학 저장 및 확인

4 TOOL CALL "TCH PROBE" Z	
5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS	
Q410=0	;모드
Q409=5	;메모리 지정
6 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS	
Q406=0	;모드
Q407=12.5	;구체 반경
Q320=0	;안전 거리
Q408=0	;후퇴 높이
Q253=750	;예비 가공 속도
Q380=0	;기준각
Q411=-90	;A축의 시작각
Q412=+90	;A축의 끝각
Q413=0	;A축의 입사각
Q414=0	;A축의 측정점
Q415=-90	;B축의 시작각
Q416=+90	;B축의 끝각
Q417=0	;B축의 입사각
Q418=2	;B축의 측정점
Q419=-90	;C축의 시작각
Q420=+90	;C축의 끝각
Q421=0	;C축의 입사각
Q422=2	;C축의 측정점
Q423=4	;프로브점 수
Q431=0	;프리셋
Q432=0	;백래시 각도 범위

- ▶ **B축의 입사각** Q417: 다른 로타리축을 측정할 B축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **B축의 측정점 수** Q418: TNC가 B축을 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 12
- ▶ **C축의 시작각** Q419(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 C축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 끝각** Q420(절대): 마지막 측정이 수행되는 C축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 입사각** Q421: 다른 로타리축을 측정할 C축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 측정점 수** Q422 TNC가 C축을 측정할 프로브 측정 수입니다. 입력 범위: 0 ~ 12. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다.
- ▶ **측정점 수(3 ~ 8)** Q423: TNC가 평면의 교정 구체를 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력 범위: 3 ~ 8. 측정점 수가 적을수록 측정 속도가 빨라지고, 측정점 수가 많을수록 측정 정밀도가 높아집니다.
- ▶ **프리셋 (0/1/2/3)** Q431: TNC가 활성 프리셋(데이텀)을 구체 중심에 자동으로 설정할지 여부를 지정합니다.
 - 0: 자동으로 구체 중심에 프리셋을 설정하지 않음: 사이클이 시작되기 전 수동으로 프리셋 설정
 - 1: 측정하기 전에 구 중심에서 자동으로 프리셋을 설정: 사이클이 시작되기 전 터치 프로브를 교정 구 위로 수동으로 사전 위치결정
 - 2: 측정하기 전에 구 중심에서 자동으로 프리셋을 설정: 사이클이 시작되기 전 수동으로 프리셋 설정
 - 3: 측정 전후로 구의 중심에 프리셋 설정: 사이클이 시작되기 전 터치 프로브를 교정 구 위로 수동으로 사전 위치결정
- ▶ **백래쉬, 각도 범위** Q432: 여기서 로타리축 측정을 위한 이송으로 사용할 각도 값을 정의합니다. 이송 각도는 로타리축의 실제 백래시보다 훨씬 더 큰 값이어야 합니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 백래시를 측정하지 않습니다. 입력 범위: -3.0000 ~ +3.0000



교정 전에 "프리셋"을 활성화한 경우(Q431 = 1/3), 사이클 시작 전에 터치 프로브를 교정 구체 중심의 위쪽에 있는 지점으로 안전 거리(Q320 + SET_UP)만큼 이동합니다.

역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션) 19.4

다양한 모드 (Q406)

테스트 모드 Q406 = 0

- TNC는 정의된 위치에서 로타리축을 측정하고 틸팅 변환의 정적 정밀도를 계산합니다.
- TNC는 가능한 위치 최적화 결과는 기록하지만 조정을 하지는 않습니다.

위치 최적화 모드 Q406 = 1

- TNC는 정의된 위치에서 로타리축을 측정하고 틸팅 변환의 정적 정밀도를 계산합니다.
- 이를 수행하는 중에 TNC는 정밀도를 높이기 위해 역학 모델에서 로타리축 위치 변경을 시도합니다.
- 기계 데이터는 자동으로 조정됩니다.

로타리축 백래시의 선행 자동 데이터 설정 및 측정을 통해 로타리축의 최적화 위치를 지정합니다.

1 TOOL CALL "TCH PROBE" Z

2 TCH PROBE 451 MEASURE
KINEMATICS

Q406=1 ;모드

Q407=12.5 ;구체 반경

Q320=0 ;안전 거리

Q408=0 ;후퇴 높이

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q380=0 ;기준각

Q411=-90 ;A축의 시작각

Q412=+90 ;A축의 끝각

Q413=0 ;A축의 입사각

Q414=0 ;A축의 측정점

Q415=-90 ;B축의 시작각

Q416=+90 ;B축의 끝각

Q417=0 ;B축의 입사각

Q418=0 ;B축의 측정점

Q419=+90 ;C축의 시작각

Q420=+270 ;C축의 끝각

Q421=0 ;C축의 입사각

Q422=3 ;C축의 측정점

Q423=3 ;프로브점 수

Q431=1 ;프리셋

Q432=0.5 ;백래시 각도 범위

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.4 역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)

로깅 기능

사이클 451을 실행한 후, 다음 정보를 포함하는 측정 로그(TCHPR451.TXT)가 작성됩니다.

- 로그 작성 날짜 및 시간
- 사이클이 실행된 NC 프로그램의 경로
- 사용되는 모드 (0=점검/1=위치 최적화/2=포즈 최적화)
- 활성 역학 번호
- 입력한 교정 구체 반경
- 측정되는 각 로타리축:
 - 시작각
 - 끝각
 - 입사각
 - 측정점 수
 - 오차량(표준 편차)
 - 최대 오류
 - 각도 오류
 - 평균 백래시
 - 평균 위치결정 오차
 - 측정 원 반경
 - 모든 축에서의 보정값(프리셋 전환)
 - 로타리축의 측정 불확실성

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

사이클 실행


터치 프로브 사이클 452는 기계의 역학적 변환 연쇄를 최적화합니다((참조 "역학 측정(사이클 451, DIN/ISO: G451, 옵션)", 페이지 583)). 그런 다음 현재 프리셋이 최적화 후 교정 구체의 중심에 있도록 역학 모델에서 공작물 좌표계를 보정합니다.

예를 들어, 이 사이클을 통해 공작물 프리셋이 모든 헤드에 적용되도록 다른 교체형 헤드를 조정해야 할 수 있습니다.

- 1 교정 구체를 클램핑합니다.
- 2 사이클 451을 사용하여 전체 기준 헤드를 측정하고, 사이클 451을 사용하여 마지막으로 프리셋을 구체 중심에 설정합니다.
- 3 두 번째 헤드를 삽입합니다.
- 4 사이클 452를 사용하여 헤드가 변경된 지점까지 교체형 헤드를 측정합니다.
- 5 사이클 452를 사용하여 교체형 헤드를 기준 헤드에 맞춰 조정합니다.

가공 중 교정 구체가 기계 테이블에 클램핑되어 있는 경우, 기계 드리프트를 보정할 수 있습니다. 또한 이 절차는 로타리축 없이도 기계에서 작업이 가능합니다.

- 1 교정 구체를 클램핑하고 충돌 가능성을 확인합니다.
- 2 교정 구체에 프리셋을 정의합니다.
- 3 공작물에 프리셋을 설정하고 공작물의 가공을 시작합니다.
- 4 사이클 452를 사용하여 일정한 간격으로 프리셋을 보정합니다. TNC는 관련된 축의 드리프트를 측정하고 이를 역학 설명에서 보정합니다.

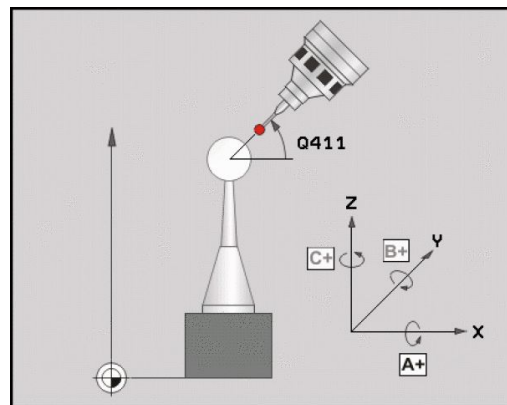

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

파라미터 번호	의미
Q141	A축에서 측정된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q142	B축에서 측정된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q143	C축에서 측정된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q144	A축에서 최적화된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q145	B축에서 최적화된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q146	C축에서 최적화된 표준 편차 (축이 측정되지 않은 경우 -1)
Q147	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 X 방향에 발생한 보정 오차
Q148	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 Y 방향에 발생한 보정 오차
Q149	해당되는 기계 파라미터로 수동 전송 시 Z 방향에 발생한 보정 오차

프로그래밍 시 주의 사항:



프리셋 보정을 수행하려면 특수하게 준비된 역학이 있어야 합니다. 자세한 내용은 기계 설명서를 참조하십시오.

작업 평면에서 틸팅을 위한 모든 기능이 재설정됩니다. **M128** 및 **FUNCTION TCPM**이 비활성화됩니다.

측정 프로세스 중에 기계 테이블에서 충돌이 발생하지 않도록 교정 구체의 위치를 정합니다.

사이클을 정의하기 전에 교정 구체의 중심에 데이터 포인트를 설정하고 활성화해야 합니다.

별도의 위치 엔코더가 없는 로타리축의 경우, 리미트 스위치에서 1° 만큼의 거리를 선회하는 방식으로 측정점을 선택해야 합니다. TNC에서 내부 백래시 보정을 위해 이 거리가 요구됩니다.

TNC에서는 사이클 파라미터 **Q253** 또는 **FMAX**에서 취한 값 중 작은 값을 터치 프로브축에서 프로빙 높이로 이동할 때의 위치결정 이송 속도로 사용합니다. 항상 프로브 모니터링이 비활성인 상태에서 위치결정 이송 속도 **Q253**으로 로타리축을 이동합니다.

역학 데이터가 허용 한계(**maxModification**)를 넘는 경우에는 경고 메시지가 표시됩니다. 그러면 NC 시작을 눌러 이 값의 적용을 확인해야 합니다.

역학이 변경되면 프리셋도 변경됩니다. 최적화 후에는 프리셋을 재설정하십시오.

모든 프로빙 프로세스에서 TNC는 먼저 교정 구체의 반경을 측정합니다. 측정된 구체 반경과 입력된 구체 반경의 차이가 기계 파라미터 **maxDevCalBall**에서 정의한 값보다 크면 오류 메시지가 표시되면서 측정이 종료됩니다.

측정 중에 사이클을 중단하면 역학 데이터가 더 이상 원래 상태를 유지하지 않습니다. 실패 시 최근의 활성 역학 구성을 복원할 수 있도록, 활성 역학 구성을 저장한 후 사이클 450으로 최적화를 실행합니다.

inch 단위로 프로그래밍: TNC에서는 로그 데이터와 측정 결과를 항상 밀리미터 단위로 기록합니다.

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

사이클 파라미터



- ▶ **정확한 교정 구체 반경** Q407: 사용되는 교정 구체의 정확한 반경을 입력합니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99.9999
- ▶ **안전 거리** Q320(증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 SET_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999, 또는 **PREDEF**
- ▶ **후퇴 높이** Q408(절대): 입력 범위: 0.0001~99999.9999
 - 입력 0: 어떤 후퇴 높이로도 이동하지 않습니다. TNC가 측정할 축의 다음 측정 위치로 이동합니다. 히르트 축에 대해서는 허용되지 않습니다. TNC가 A, B, C의 차례대로 첫 번째 측정 위치로 이동합니다.
 - 입력 >0: 스피indle축에서 로타리축을 위치결정하기 전에 TNC에서 위치를 설정하는 기울어지지 않은 공작물 좌표계의 후퇴 높이입니다. 또한 TNC는 작업 평면의 터치 프로브를 데이텀으로 이동합니다. 이 모드에서는 프로브 모니터링 기능이 작동하지 않습니다. 파라미터 Q253에서 위치결정 속도를 정의합니다.
- ▶ **사전 위치결정 이송 속도** Q253: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 99999.9999, 또는 **FMAX, FAUTO, PREDEF**
- ▶ **기준각** Q380(절대): 활성 공작물 좌표계에서 측정점을 측정하기 위한 기준각(기본 회전)입니다. 기준각을 정의하면 축의 측정 범위를 크게 확대할 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 360.0000
- ▶ **A축의 시작각** Q411(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 A축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **A축의 끝각** Q412(절대): 마지막 측정이 수행되는 A축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **입사각 A축** Q413: 다른 로타리축을 측정할 A축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **A축의 측정점 수** Q414: TNC가 A축을 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 12
- ▶ **B축의 시작각** Q415(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 B축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **B축의 끝각** Q416(절대): 마지막 측정이 수행되는 B축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **B축의 입사각** Q417: 다른 로타리축을 측정할 B축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999

교정 프로그램

4 TOOL CALL "TCH PROBE" Z

5 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS

Q410=0 ;모드

Q409=5 ;메모리 지정

6 TCH PROBE 452 PRESET
COMPENSATION

Q407=12.5 ;구체 반경

Q320=0 ;안전 거리

Q408=0 ;후퇴 높이

Q253=750 ;예비 가공 속도

Q380=0 ;기준각

Q411=-90 ;A축의 시작각

Q412=+90 ;A축의 끝각

Q413=0 ;A축의 입사각

Q414=0 ;A축의 측정점

Q415=-90 ;B축의 시작각

Q416=+90 ;B축의 끝각

Q417=0 ;B축의 입사각

Q418=2 ;B축의 측정점

Q419=-90 ;C축의 시작각

Q420=+90 ;C축의 끝각

Q421=0 ;C축의 입사각

Q422=2 ;C축의 측정점

Q423=4 ;프로브점 수

Q432=0 ;백래시 각도 범위

- ▶ **B축의 측정점 수** Q418: TNC가 B축을 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 12
- ▶ **C축의 시작각** Q419(절대): 첫 번째 측정이 수행되는 C축의 시작각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 끝각** Q420(절대): 마지막 측정이 수행되는 C축의 끝각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 입사각** Q421: 다른 로타리축을 측정할 C축의 입사각입니다. 입력 범위: -359.999 ~ 359.999
- ▶ **C축의 측정점 수** Q422: TNC가 C축을 측정할 프로브 측정점 수입니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 개별 축을 측정하지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 12
- ▶ **측정점 수** Q423: 평면의 교정 구체를 측정하기 위해 TNC에서 사용하는 프로빙점의 수를 지정합니다. 입력 범위: 3~8개의 측정점
- ▶ **백래쉬, 각도 범위** Q432: 여기서 로타리축 측정을 위한 이송으로 사용할 각도 값을 정의합니다. 이송 각도는 로타리축의 실제 백래시보다 훨씬 더 큰 값이어야 합니다. 입력값이 0일 경우 TNC에서 백래시를 측정하지 않습니다. 입력 범위: -3.0000 ~ +3.0000

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

교체형 헤드 조정

이 절차의 목표는 로타리축을 변경한 후(헤드 교환)에도 공작물 프리셋이 변경되지 않도록 유지하는 것입니다.

다음 예에서 포크 헤드가 A축 및 C축으로 조정됩니다. A축이 변경되어도 C축은 계속해서 기본 구성의 일부로 유지됩니다.

- ▶ 기준 헤드로 사용할 교체형 헤드를 삽입합니다.
- ▶ 교정 구체를 클램핑합니다.
- ▶ 터치 프로브를 삽입합니다.
- ▶ 사이클 451을 사용하여 기준 헤드를 포함해 전체 역학을 측정합니다.
- ▶ 기준 헤드 측정 후 프리셋을 설정합니다(사이클 451에서 Q431 = 2 또는 3 사용).

기준 헤드의 측정

1 TOOL CALL "TCH PROBE" Z
2 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS
Q406=1 ;모드
Q407=12.5 ;구체 반경
Q320=0 ;안전 거리
Q408=0 ;후퇴 높이
Q253=2000;예비 가공
Q380=+45 ;기준각
Q411=-90 ;A축의 시작각
Q412=+90 ;A축의 끝각
Q413=45 ;A축의 입사각
Q414=4 ;A축의 측정점
Q415=-90 ;B축의 시작각
Q416=+90 ;B축의 끝각
Q417=0 ;B축의 입사각
Q418=2 ;B축의 측정점
Q419=+90 ;C축의 시작각
Q420=+270 ;C축의 끝각
Q421=0 ;C축의 입사각
Q422=3 ;C축의 측정점
Q423=4 ;프로브점 수
Q431=3 ;프리셋
Q432=0 ;백래시 각도 범위

프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션) 19.5

- ▶ 두 번째 교체형 헤드를 삽입합니다.
- ▶ 터치 프로브를 삽입합니다.
- ▶ 사이클 452를 사용하여 헤드를 측정합니다.
- ▶ 실제로 변경된 축만 측정합니다(예: Q422로 C축이 숨겨진 경우 A축만 해당)
- ▶ 교정 구체의 프리셋과 위치는 전체 프로세스 중 변경되어서는 안 됩니다.
- ▶ 기타 모든 교체형 헤드는 동일한 방식으로 조정될 수 있습니다.



헤드 변경 기능은 개별 기계 공구에 따라 달라질 수 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

교체형 헤드 조정

4 TOOL CALL "TCH PROBE" Z

4 TCH PROBE 452 PRESET
COMPENSATION

Q407=12.5 ;구체 반경

Q320=0 ;안전 거리

Q408=0 ;후퇴 높이

Q253=2000;예비 가공

Q380=+45 ;기준각

Q411=-90 ;A축의 시작각

Q412=+90 ;A축의 끝각

Q413=45 ;A축의 입사각

Q414=4 ;A축의 측정점

Q415=-90 ;B축의 시작각

Q416=+90 ;B축의 끝각

Q417=0 ;B축의 입사각

Q418=2 ;B축의 측정점

Q419=+90 ;C축의 시작각

Q420=+270 ;C축의 끝각

Q421=0 ;C축의 입사각

Q422=0 ;C축의 측정점

Q423=4 ;프로브점 수

Q432=0 ;백래시 각도 범위

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

드리프트 보정

가공 중에 다양한 기계 구성 요소가 여러 주변 조건으로 인해 드리프트될 수 있습니다. 드리프트가 이송 범위에 걸쳐 충분히 지속되고 가공 중에 교정 구체가 기계 테이블에 남아 있을 경우, 사이클 452를 사용하여 드리프트를 측정하고 보정할 수 있습니다.

- ▶ 교정 구체를 클램핑합니다.
- ▶ 터치 프로브를 삽입합니다.
- ▶ 가공 프로세스를 시작하기 전에 사이클 451로 전체 역학을 측정합니다.
- ▶ 역학 측정 후 프리셋을 설정합니다(사이클 451에서 Q432 = 2 또는 3 사용).
- ▶ 그런 다음 공작물에 프리셋을 설정하고 가공 프로세스를 시작합니다.

드리프트 보정을 위한 기준 측정

1 TOOL CALL "TCH PROBE" Z
2 CYCL DEF 247 DATUM SETTING
Q339=1 ;데이텀 번호
3 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS
Q406=1 ;모드
Q407=12.5 ;구체 반경
Q320=0 ;안전 거리
Q408=0 ;후퇴 높이
Q253=750 ;예비 가공 속도
Q380=+45 ;기준각
Q411=+90 ;A축의 시작각
Q412=+270 ;A축의 끝각
Q413=45 ;A축의 입사각
Q414=4 ;A축의 측정점
Q415=-90 ;B축의 시작각
Q416=+90 ;B축의 끝각
Q417=0 ;B축의 입사각
Q418=2 ;B축의 측정점
Q419=+90 ;C축의 시작각
Q420=+270 ;C축의 끝각
Q421=0 ;C축의 입사각
Q422=3 ;C축의 측정점
Q423=4 ;프로브점 수
Q431=3 ;프리셋
Q432=0 ;백래시 각도 범위

프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션) 19.5

- ▶ 일정한 간격으로 축의 드리프트를 측정합니다.
- ▶ 터치 프로브를 삽입합니다.
- ▶ 교정 구체에 프리셋을 활성화합니다.
- ▶ 사이클 452를 사용하여 역학을 측정합니다.
- ▶ 교정 구체의 프리셋과 위치는 전체 프로세스 중 변경되어서는 안 됩니다.



이 절차는 또한 로타리축 없이도 기계에서 수행할 수 있습니다.

드리프트 보정

4 TOOL CALL "TCH PROBE" Z

4 TCH PROBE 452 PRESET
COMPENSATION

Q407=12.5 ;구체 반경

Q320=0 ;안전 거리

Q408=0 ;후퇴 높이

Q253=999999 ;예비 가공 속도

Q380=+45 ;기준각

Q411=-90 ;A축의 시작각

Q412=+90 ;A축의 끝각

Q413=45 ;A축의 입사각

Q414=4 ;A축의 측정점

Q415=-90 ;B축의 시작각

Q416=+90 ;B축의 끝각

Q417=0 ;B축의 입사각

Q418=2 ;B축의 측정점

Q419=+90 ;C축의 시작각

Q420=+270 ;C축의 끝각

Q421=0 ;C축의 입사각

Q422=3 ;C축의 측정점

Q423=3 ;프로브점 수

Q432=0 ;백래시 각도 범위

터치 프로브 사이클: 자동 역학 측정

19.5 프리셋 보정(사이클 452, DIN/ISO: G452, 옵션)

로깅 기능

사이클 452을 실행한 후, 다음 정보를 포함하는 측정 로그(TCHPR452.TXT)가 작성됩니다.

- 로그 작성 날짜 및 시간
- 사이클이 실행된 NC 프로그램의 경로
- 활성 역학 번호
- 입력한 교정 구체 반경
- 측정되는 각 로타리축:
 - 시작각
 - 끝각
 - 입사각
 - 측정점 수
 - 오차량(표준 편차)
 - 최대 오류
 - 각도 오류
 - 평균 백래시
 - 평균 위치결정 오차
 - 측정 원 반경
 - 모든 축에서의 보정값(프리셋 전환)
 - 로타리축의 측정 불확실성

로그 데이터에 대한 유의 사항

(참조 "로깅 기능", 페이지 594)

20

터치 프로브 사이클:
자동 공구 측정

20.1

기본 사항

20.1

기본 사항

개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



기계 제작 업체가 TT 터치 프로브와 함께 사용할 TNC 및 기계 공구를 설정해야 합니다.
사용 중인 기계 공구에 일부 사이클 및 기능이 제공되지 않을 수도 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.
터치 프로브 사이클은 터치 프로브 기능 소프트웨어 옵션(옵션 번호 17)만 사용할 수 있습니다. 하이덴하인 터치 프로브를 사용하는 경우, 본 옵션은 자동으로 사용 가능합니다.

TNC의 공구 측정 사이클과 함께 공구 터치 프로브를 사용하면 공구를 자동으로 측정할 수 있습니다. 공구 길이 및 반경의 보정값을 중앙 공구 파일 TOOL.T에 저장하고 터치 프로브 사이클이 끝날 때 사용할 수 있습니다. 다음 유형의 공구 측정을 사용할 수 있습니다.

- 공구가 정지 상태인 동안 공구 측정
- 공구가 회전 상태인 동안 공구 측정
- 개별 잇날 측정

프로그래밍 작동 모드에서 터치 프로브 키를 사용하여 공구 측정 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다. 다음과 같은 사이클을 사용할 수 있습니다.

새 형식	이전 형식	사이클	페이지
		TT 교정, 사이클 30 및 480	610
		무선 TT 449 교정, 사이클 484	611
		공구 길이 측정, 사이클 31 및 481	613
		공구 반경 측정, 사이클 32 및 482	615
		공구 길이 및 반경 측정, 사이클 33 및 483	617



측정 사이클은 중앙 공구 파일 TOOL.T가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

측정 사이클로 작업하기 전에 먼저 중앙 공구 파일에 필요한 모든 데이터를 입력하고 **TOOL CALL**로 측정할 공구를 호출해야 합니다.

사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점

기능과 작동 순서는 완전히 동일합니다. 사이클 31~33과 사이클 481~483 간에는 다음과 같은 두 가지 차이점만 있습니다.

- 사이클 481~483은 G481~G483의 ISO 프로그래밍 제어에 사용할 수 있습니다.
- 새 사이클에서는 측정 상태에 선택할 수 있는 파라미터 대신 고정 파라미터 **Q199**를 사용합니다.

20.1 기본 사항

기계 파라미터 설정



측정 사이클로 작업을 시작하기 전에 **프로브 설정 > 공구 측정 구성 및 TT 둥근 스타일러스 구성**에 정의된 모든 기계 파라미터를 검사합니다.

TNC는 정지 상태에서 공구를 측정할 때 **probingFeed**에 정의된 프로빙 이송 속도를 사용합니다.

회전하는 공구를 측정할 때에는 프로빙을 위한 스피들 속도와 이송 속도가 자동으로 계산됩니다.

스피들 속도는 다음과 같이 계산됩니다.

$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0.0063)$ 여기서,

- n:** 스피들 속도[rpm]
- maxPeriphSpeedMeas:** m/min 단위의 최대 허용 절삭 속도
- r:** mm 단위의 활성 공구 반경

프로빙 이송 속도는 다음으로 계산됩니다.

$v = \text{measuring tolerance} \cdot n$ with

- v:** mm/min 단위의 프로빙을 위한 이송 속도

측정 허용오차 [mm] 단위의 측정 허용오차, **maxPeriphSpeedMeas**에 따라 다름

- n:** 샤프트 속도[rpm]

프로빙 이송 속도는 **probingFeedCalc**에 따라 계산됩니다.

probingFeedCalc = ConstantTolerance:

공구 반경에 관계 없이 측정 허용오차가 일정하게 유지됩니다. 하지만 아주 큰 공구의 경우 프로빙을 위한 이송 속도가 0까지 감소됩니다. 최대 허용 회전 속도(**maxPeriphSpeedMeas**)와 허용오차 (**measureTolerance1**)에 설정한 값이 작을수록 이 효과가 빨리 나타납니다.

probingFeedCalc = VariableTolerance:

측정 허용오차가 공구 반경의 크기에 비례하여 조정됩니다. 이 경우 큰 공구 반경에서도 프로빙에 충분한 이송 속도가 보장됩니다. TNC는 다음 표에 따라 측정 허용오차를 조정합니다.

공구 반경	측정 허용오차
최대 30mm	measureTolerance1
30~60mm	2 • measureTolerance1
60~90 mm	3 • measureTolerance1
90~120 mm	4 • measureTolerance1

probingFeedCalc = ConstantFeed:

프로빙을 위한 이송 속도가 일정하게 유지되지만 공구 반경의 증가에 비례하여 측정 오류가 증가합니다.

측정 허용오차 = $r \cdot \text{measureTolerance1} / 5\text{mm}$, 여기서

- r:** mm 단위의 활성 공구 반경
- measureTolerance1:** 최대 측정 허용 오차

공구 테이블 TOOL.T의 항목

약어	입력	대화 상자
CUT	날 수(최대 20개)	날 수?
LTOL	마모 탐지를 위해 공구 길이 L로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC에서는 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999 mm	마모 허용량: 길이?
RTOL	마모 탐지를 위해 공구 반경 R로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 공구가 잠깁니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999 mm	마모 허용량: 반경?
R2TOL	마모 탐지를 위해 공구 반경 R2로부터 허용 가능한 편차입니다. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0 ~ 0.9999mm	마모 허용오차: Radius 2?
DIRECT.	회전 중에 공구를 측정하기 위한 공구의 절삭 방향.	절삭 방향(M3 = -)?
R_OFFS	공구 길이 측정: 스타일러스 중심 및 공구 중심 간의 공구 오차량. 기본 설정: 입력된 값 없음(보정량 = 공구 반경)	공구 보정량: 반경?
L_OFFS	공구 반경 측정: offsetToolAxis 를 비롯하여 스타일러스의 상면과 공구 바닥면 사이의 공구 보정량. 기본값: 0	공구 보정량: 길이?
LBREAK	파손 탐지를 위해 공구 길이 L로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC에서는 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999 mm	파손 허용량: 길이?
RBREAK	파손 탐지를 위해 공구 반경 R로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 공구가 잠깁니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999 mm	파손 허용량: 반경?

일반적인 공구 종류에 대한 입력 예

공구 종류	CUT	TT:R_OFFS	TT:L_OFFS
드릴	-(기능 없음)	0(공구 팁이 측정되므로 보정량 필요 없음)	
엔드 밀 직경 < 19 mm	4(4개 잇날)	0(공구 직경이 TT의 접촉 플레이트 직경보다 작으므로 보정량 필요 없음)	0(반경 측정 중에 추가 보정량 필요 없음. offsetToolAxis 의 오프셋이 사용됨.)
엔드 밀 직경 > 19 mm	4(4개 잇날)	R(공구 직경이 TT의 접촉 플레이트 직경보다 크므로 보정량 필요)	0(반경 측정 중에 추가 보정량 필요 없음. offsetToolAxis 의 오프셋이 사용됨.)
예를 들어 지름이 10nm 인 반경 커터	4(4개 잇날)	0(볼의 S극이 측정되므로 보정량 필요 없음)	5(반경에서 직경이 측정되지 않도록 항상 공구 반경을 보정량으로 정의)

터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

20.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480 옵션 17)

20.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480 옵션 17)

사이클 실행

TT는 측정 사이클 TCH PROBE 30 또는 TCH PROBE 480으로 교정됩니다((참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 607)). 교정 프로세스는 자동입니다. 또한 TNC는 교정 사이클이 처음부터 반 정도 진행될 때 스피들을 180도 회전하여 교정 공구의 중심 오정렬을 자동으로 측정합니다.

교정 공구는 정확한 원통형 파트(예: 원통형 핀)여야 합니다. 결과 교정 값은 TNC 메모리에 저장되고 후속 공구 측정에서 고려됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



교정 사이클 기능은 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**에 종속되어 있습니다. 기계 공구 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브를 교정하기 전에 교정 공구의 정확한 길이와 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력해야 합니다.

기계 작업 공간 내에서 TT의 위치는 기계 파라미터 **centerPos** > [0]~[2]로 설정하여 정의해야 합니다.

기계 파라미터 **centerPos** > [0] ~ [2]에서 하나라도 설정을 변경한 경우 다시 교정해야 합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **안전 높이:** 공작물이나 고정 장치와 충돌할 위험이 없는 스피들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이터의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 작은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(**safetyDistStylus**의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999

이전 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 30.0 CALIBRATE TT
8 TCH PROBE 30.1 HEIGHT: +90

새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 480 CALIBRATE TT
Q260=+10Q안전 높이

20.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)

기본 사항

사이클 484를 사용하여 공구 터치 프로브(예: 무선 적외선 TT 449 공구 터치 프로브)를 교정합니다. 보정 프로세스는 파라미터의 설정에 따라 완전 자동 또는 반자동입니다.

- **반자동**—실행하기 전에 정지: 대화 상자에서 TT를 통해 공구를 수동으로 이동하라는 메시지가 나타납니다.
- **완전 자동**—실행하기 전에 정지하지 않음: 사이클 484를 사용하기 전에 TT를 통해 공구를 이동해야 합니다.

사이클 실행

공구 터치 프로브를 보정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 484를 프로그래밍합니다. 입력 파라미터 Q536에서 사이클을 반자동 또는 완전 자동으로 실행할지의 여부를 지정할 수 있습니다.

반자동—실행하기 전에 정지

- ▶ 교정 공구 삽입
- ▶ 교정 사이클 정의 및 시작
- ▶ 보정 사이클이 중단됩니다.
- ▶ 새 창에서 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 대화 상자에서 교정 공구를 터치 프로브의 중심 위에 수동으로 위치결정하라는 메시지가 나타납니다. 교정 공구가 프로브 접점의 측정 표면 위에 있는지 확인

완전 자동—실행하기 전에 정지하지 않음

- ▶ 교정 공구 삽입
- ▶ 교정 공구를 터치 프로브의 중심 위에 위치결정합니다. 교정 공구가 프로브 접점의 측정 표면 위에 있는지 확인
- ▶ 교정 사이클 정의 및 시작
- ▶ 보정 사이클이 정지 없이 실행됩니다. 보정 프로세스가 현재 공구의 위치에서 시작합니다.

교정 공구:

교정 공구는 정확한 원통형 파트(예: 원통형 핀)여야 합니다. 교정 공구의 정확한 길이 및 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력합니다. 보정 프로세스의 끝에서 TNC는 보정 값을 저장하고 후속 공구 측정을 하는 동안 계산에 넣습니다. 교정 공구의 직경은 15mm 이상이어야 하고 척에서 대략 50mm 정도 돌출되어야 합니다.

터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

20.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)

프로그래밍 시 주의 사항:

**충돌 주의!**

충돌을 피하려면, Q536이 1로 설정된 경우 사이클 호출 전에 공구가 사전 위치결정되어야 합니다.

또한, 보정 프로세스에서 TNC는 교정 사이클이 처음부터 반 정도 진행될 때 스피들을 180도 회전하여 교정 공구의 중심 오정렬을 측정합니다.



교정 사이클 기능은 기계의 파라미터 **공구 측정 구성**에 종속되어 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

교정 공구의 직경은 15mm 이상이어야 하고 척에서 대략 50mm 정도 돌출되어야 합니다. 이 치수의 원통형 핀을 사용하는 경우 1N의 프로빙 힘당 0.1µm의 변형을 야기합니다. 너무 작은 직경의 교정 공구를 사용하거나 척에서 너무 멀리 돌출시키는 것은 정확성을 크게 저하시킬 수 있습니다.

터치 프로브를 교정하기 전에 교정 공구의 정확한 길이와 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력해야 합니다. 테이블에서 TT의 위치를 변경할 경우 TT를 다시 교정해야 합니다.

사이클 파라미터



실행하기 전에 정지 Q536: 사이클을 시작하기 전에 정지할 것인지 또는 사이클을 정지하지 않고 자동으로 실행할 것인지를 여부를 지정합니다.

0: 실행하기 전에 정지합니다. 대화 상자에서 공구를 공구 터치 프로브 위에 수동으로 위치결정하라는 메시지가 나타납니다. 공구 터치 프로브 위의 대략적인 위치로 공구를 이동한 후 NC 시작을 눌러서 보정 프로세스를 계속하거나 **취소** 소프트 키를 눌러서 보정 프로세스를 취소합니다.

1: 실행하기 전에 정지하지 않습니다. TNC가 현재 위치에서 보정 프로세스를 시작합니다. 사이클 484를 실행하기 전에 공구를 공구 터치 프로브 위에 배치해야 합니다.

NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 484 CALIBRATE TT

Q536=+0 ;실행하기 전에 정지

20.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)

사이클 실행

공구 길이를 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 31 또는 TCH PROBE 481(참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점")을 프로그래밍합니다. 입력 파라미터를 통해 다음 세 가지 방법으로 공구 길이를 측정할 수 있습니다.

- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 큰 경우 회전 상태인 공구를 측정할 수 있습니다.
- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 작거나 드릴 또는 원형 커터의 길이를 측정하는 경우 정지 상태인 공구를 측정할 수 있습니다.
- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 큰 경우 정지 상태인 공구의 개별 날을 측정할 수 있습니다.

회전 상태인 공구를 측정하는 사이클

컨트롤은 측정할 공구를 터치 프로브의 중심에서 특정 보정량으로 위치결정하고 표면에 접촉할 때까지 TT의 측정 표면으로 공구를 이동하여 회전 공구의 가장 긴 날을 확인합니다. 보정량은 공구 테이블에서 공구 보정량: 반경(TT: R_OFFS)에 프로그래밍됩니다.

정지 상태인 공구(예: 드릴)를 측정하는 사이클

컨트롤은 측정할 공구를 측정 표면의 중심 위로 위치결정합니다. 그런 다음 정지 상태인 공구가 표면에 닿을 때까지 TT의 측정 표면 쪽으로 공구를 움직입니다. 이 기능을 활성화하려면 공구 테이블에서 공구 보정량: 반경(TT: R_OFFS)에 0을 입력합니다.

개별 날을 측정하는 사이클

TNC는 측정할 공구를 터치 프로브 헤드의 측면에 있는 위치로 사전 위치결정합니다. 공구 팁에서 터치 프로브 헤드의 상면 모서리까지의 거리는 **공구 축 보정**에 정의되어 있습니다. 추가 보정을 공구 보정에 추가할 수 있습니다. 공구 테이블 상의 길이(TT: L_OFFS)입니다. TNC는 회전 중에 반경 방향으로 공구를 프로빙하여 개별 날을 측정하는 시작 각도를 결정합니다. 그런 다음 스핀들 방향을 해당 각도만큼 변경하여 각 날의 길이를 측정합니다. 이 기능을 활성화하려면 CUTTER MEASUREMENT에 대해 TCH PROBE 31 = 1로 프로그래밍합니다.

터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

20.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)

프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 TOOL.T에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

최대 20개의 날을 가진 공구의 개별 날 측정을 실행할 수 있습니다.

사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정=0/공구 검사=1:** 공구를 처음으로 측정하는 것인지, 이미 측정된 공구를 검사하는 것인지 선택합니다. 공구를 처음으로 측정하는 경우에는 TNC에서 중앙 공구 파일 TOOL.T에 있는 공구 길이 L을 보정값 $DL = 0$ 으로 덮어씁니다. 공구를 검사하려면 TNC에서 측정된 길이를 TOOL.T에 저장된 공구 길이 L과 비교합니다. 그런 다음 저장된 값을 기준으로 양 또는 음의 편차가 계산되고, 그 편차가 TOOL.T에 보정값 DL로 입력됩니다. 이 편차를 Q 파라미터 Q115에도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 길이 허용오차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다(TOOL.T의 상태 L).
- ▶ **결과 파라미터 번호?:** TNC가 측정 결과 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다.**0.0:** 공구가 허용 공차 내에 있습니다.**1.0:** 공구가 마모되었습니다(LTOL 초과).
2.0: 공구가 파손되었습니다(LBREAK 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.
- ▶ **안전 높이:** 공작물이나 고정 장치와 충돌할 위험이 없는 스피들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이터의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 작은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(safetyDistStylus의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **커터 측정? 0=아니오/1=예:** 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

최초 회전 공구 측정, 이전 형식

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 TOOL LENGTH
8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 0
```

공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 TOOL LENGTH
8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 1
```

새 형식의 NC 블록

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 481 TOOL LENGTH
Q340=1 ;검사
Q260=+100안전 높이
Q341=1 ;날 프로빙
```

20.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)

사이클 실행

공구 반경을 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 32 또는 TCH PROBE 482(참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 607)를 프로그래밍합니다. 공구 반경을 측정할 두 가지 방법의 입력 파라미터를 통해 선택합니다.

- 회전 중인 공구 측정
- 회전 중인 공구를 측정한 후 개별 날 측정

TNC는 측정할 공구를 터치 프로브 헤드의 측면에 있는 위치로 사전 위치결정합니다. 밀링 공구 팁에서 터치 프로브 헤드의 상면 모서리까지의 거리는 **offsetToolAxis**에 정의되어 있습니다. TNC는 회전하는 공구를 방사상으로 프로빙합니다. 개별 날의 후속 측정을 프로그래밍한 경우 컨트롤은 방향이 지정된 스핀들 정지를 수행하여 각 날의 반경을 측정합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 **TOOL.T**에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

마름모꼴면 원통형 공구는 고정 스핀들로 측정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 공구 테이블에서 날 수(**CUT**)를 0으로 정의하고 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**를 조정합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

20.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)

사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정=0/공구 검사=1:** 공구를 처음으로 측정하는 것인지, 이미 측정된 공구를 검사하는 것인지 선택합니다. 공구를 처음으로 측정하는 경우에는 TNC에서 중앙 공구 파일 TOOL.T에 있는 공구 반경 R을 보정 값 $DR = 0$ 으로 덮어씁니다. 공구를 검사하려면 TNC에서 측정된 반경을 TOOL.T에 저장된 공구 반경 R과 비교합니다. 그런 다음 저장된 값을 기준으로 양 또는 음의 편차가 계산되고, 그 편차가 TOOL.T에 보정 값 DR로 입력됩니다. 이 편차를 Q 파라미터 Q116에도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 반경 허용오차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다(TOOL.T의 상태 L).
- ▶ **결과의 파라미터 번호?:** TNC가 측정 결과 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다.**0.0:** 공구가 허용 공차 내에 있습니다.**1.0:** 공구가 마모되었습니다(**RTOL** 초과).
2.0: 공구가 파손되었습니다(**RBREAK** 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.
- ▶ **안전 높이:** 공작물이나 픽처와 충돌할 위험이 없는 스핀들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이텀의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(**안전 거리 스타일러스**의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **커터 측정? 0=아니오/1=예:** 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

최초 회전 공구 측정, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 TOOL RADIUS
8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 0

공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 TOOL RADIUS
8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 1

새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 482 TOOL RADIUS
Q340=1 ;검사
Q260=+100안전 높이
Q341=1 ;날 프로빙

20.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)

사이클 실행

공구의 길이와 반경을 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 33 또는 TCH PROBE 483(참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 607)을 프로그래밍합니다. 이 사이클은 길이 및 반경의 개별 측정과 비교하여 훨씬 짧은 시간에 완료되므로 공구의 첫 번째 측정에 적합합니다. 입력 파라미터를 통해 다음과 같은 원하는 측정 유형을 선택할 수 있습니다.

- 회전 중인 공구 측정
- 회전 중인 공구를 측정한 후 개별 날 측정

TNC는 프로그래밍 된 고정 시퀀스로 공구를 측정합니다. 먼저 공구 반경을 측정한 다음 공구 길이를 측정합니다. 측정 순서는 사이클 31 및 32뿐만 아니라 와 동일합니다.

프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 TOOL.T에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

마름모꼴면 원통형 공구는 고정 스피들로 측정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 공구 테이블에서 날 수(CUT)를 0으로 정의하고 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**를 조정합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

20.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)

사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정=0/공구 검사=1:** 공구를 처음으로 측정하는 것인지, 이미 측정된 공구를 검사하는 것인지 선택합니다. 공구를 처음으로 측정하는 경우에는 TNC에서 중앙 공구 파일 TOOL.T에 있는 공구 반경 R과 공구 길이 L을 보정값 DR = 0 및 DL = 0으로 덮어 씁니다. 공구를 검사하려면 TNC에서 측정된 데이터를 TOOL.T에 저장된 공구 데이터와 비교합니다. TNC에서 편차가 계산되고, 그 편차가 TOOL.T에 양 또는 음의 보정값 DR? 및 DL로 입력됩니다. 이 편차는 Q 파라미터 Q115와 Q116에서도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 허용오차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다 (TOOL.T의 상태 L).
- ▶ **결과의 파라미터 번호?:** TNC가 측정 결과 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다. **0.0:** 공구가 허용 공차 내에 있습니다. **1.0:** 공구가 마모되었습니다(**LTOL** 및/또는 **RTOL** 초과). **2.0:** 공구가 파손되었습니다(**LBREAK** 및/또는 **RBREAK** 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.
- ▶ **안전 높이:** 공작물이나 픽스처와 충돌할 위험이 없는 스핀들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이터의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(**안전 거리 스타일러스**의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **커터 측정? 0=아니오/1=예:** 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

최초 회전 공구 측정, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 0

공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 1

새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 483 MEASURE TOOL
Q340=1 ;검사
Q260=+100안전 높이
Q341=1 ;날 프로빙

21

사이클 테이블

21.1 개요

21.1 개요

고정 사이클

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
7	데이텀 이동	■		253
8	대칭 형상	■		260
9	정지 시간	■		277
10	회전	■		261
11	배율	■		263
12	프로그램 호출	■		278
13	스핀들 방향	■		279
14	윤곽 정의	■		188
19	작업 평면 기울이기	■		266
20	윤곽 데이터 SL II	■		193
21	파일럿 드릴링 SL II		■	195
22	황삭 가공 SL II		■	197
23	바닥 정삭 SL II		■	200
24	측면 정삭 SL II		■	202
25	윤곽 트레이인		■	205
26	축별 배율	■		264
27	원통 표면		■	221
28	원통 표면 슬롯		■	224
29	원통 표면 리지		■	227
32	허용오차	■		280
39	원통 표면 윤곽		■	230
200	드릴링		■	79
201	리밍		■	81
202	보링		■	83
203	범용 드릴링		■	86
204	백 보링		■	88
205	범용 펙킹		■	91
206	플로팅 탭 홀더로 탭핑, 새		■	105
207	리지드 탭핑, 새		■	107
208	보어 밀링		■	94
209	칩 제거를 사용한 탭핑		■	110
220	극 패턴	■		179
221	직교 패턴	■		181
225	조각		■	297
232	평면 밀링		■	301

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
233	평면 밀링(밀링 방향 선택 가능, 측벽 고려)		■	168
239	부하 확인	■		305
240	센터링		■	77
241	단일 립 깊이 홀 드릴링		■	96
247	데이텀 설정	■		259
251	직사각형 포켓(완전 가공)		■	139
252	원형 포켓(완전 가공)		■	143
253	슬롯 밀링		■	148
254	원형 슬롯		■	152
256	직사각형 보스(완전 가공)		■	156
257	원형 보스(완전 가공)		■	160
258	다각형 보스		■	164
262	나사산 밀링		■	115
263	나사산 밀링/카운터싱크		■	118
264	나사산 드릴링/밀링		■	122
265	나선형 나사산 드릴링/밀링		■	126
267	수나사 밀링		■	130
270	윤곽 트레인 데이터		■	208
275	트로코이드 슬롯		■	209
291	커플링 회전 보간		■	283
292	윤곽 회전 보간		■	291

21.1 개요

회전 사이클

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
800	로타리 좌표계 조정	■		320
801	로타리 좌표계 재설정	■		324
810	윤곽 회전, 세로		■	340
811	숄더 회전, 세로		■	326
812	숄더 회전, 세로 확장		■	329
813	회전, 세로 절입		■	333
814	회전, 세로 절입 확장		■	336
815	윤곽 병렬 회전		■	344
820	윤곽 회전, 가로		■	362
821	숄더 평면 회전		■	348
822	숄더 평면 회전 확장		■	351
823	회전, 가로 절입		■	355
824	회전, 가로 절입 확장		■	358
830	나사산, 윤곽 병렬		■	413
831	나사산, 세로		■	407
832	나사산, 확장		■	410
860	윤곽 리세싱, 반경		■	395
861	리세싱, 반경방향		■	388
862	리세싱, 반경방향 확장		■	391
870	윤곽 리세싱, 축방향		■	404
871	리세싱, 축방향		■	399
872	리세싱, 축방향 확장		■	401

터치 프로브 사이클

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
0	기준면	■		507
1	극좌표 데이텀	■		508
3	측정	■		543
4	3D 측정	■		545
30	TT 교정	■		610
31	공구 길이 측정/검사	■		613
32	공구 반경 측정/검사	■		615
33	공구 길이 및 공구 반경 측정/검사	■		617
400	두 점을 사용한 기본 회전	■		442
401	2개의 홀을 사용한 기본 회전	■		444
402	두 보스를 사용한 기본 회전	■		446
403	로타리축으로 오정렬 보정	■		449
404	기본 회전 설정	■		452
405	C축으로 오정렬 보정	■		453
408	슬롯 중심의 기준점(FCL 3 기능)	■		462
409	리지 중심의 기준점(FCL 3 기능)	■		465
410	직사각형 안쪽의 데이텀	■		468
411	직사각형 바깥쪽의 데이텀	■		471
412	원(홀) 안쪽의 데이텀	■		474
413	원(보스) 바깥쪽의 데이텀	■		477
414	코너 바깥쪽의 데이텀	■		480
415	코너 안쪽의 데이텀	■		484
416	원 중심의 데이텀	■		487
417	터치 프로브축의 데이텀	■		490
418	네 홀 사이의 중심에 있는 데이텀	■		492
419	임의의 한 축에 있는 데이텀	■		495
420	공작물 - 각도 측정	■		509
421	공작물 - 홀 측정(홀의 중심 및 직경)	■		511
422	공작물 - 바깥쪽에서 원 측정(원형 보스의 직경)	■		514
423	공작물 - 안쪽에서 직사각형 측정	■		517
424	공작물 - 바깥쪽에서 직사각형 측정	■		520
425	공작물 - 안쪽 폭 측정(슬롯)	■		523
426	공작물 - 바깥쪽 폭 측정(리지)	■		526
427	공작물 - 선택 가능한 축에서 측정	■		529
430	공작물 - 볼트 홀 원 측정	■		532
431	공작물 - 평면 측정	■		532
450	KinematicsOpt: 역학 저장(옵션)	■		580

21 사이클 테이블

21.1 개요

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
451	KinematicsOpt: 역학 측정(옵션)	■		583
452	KinematicsOpt: 프리셋 보정	■		578
460	터치 프로브 교정	■		549
461	터치 프로브 길이 교정	■		551
462	반경 내 터치 프로브 교정	■		552
463	반경 외 터치 프로브 교정	■		554
480	TT 교정	■		610
481	공구 길이 측정/검사	■		613
482	공구 반경 측정/검사	■		615
483	공구 길이 및 공구 반경 측정/검사	■		617
484	TT 교정	■		611
600	전역 작업 공간	■		567
601	로컬 작업 공간	■		572

색인

3

3D 터치 프로브.....	52, 430
3D 터치 프로브의 기계 파라미터.....	433

F

FCL.....	9
FCL 기능.....	9
FUNCTION TURNDATA.....	318

K

KinematicsOpt.....	578
--------------------	-----

Q

Q 파라미터의 측정 결과.....	505
--------------------	-----

S

SL 사이클.....	186, 221, 230
기본 사항.....	186
기본 사항.....	248
바닥 정삭.....	202
바닥 정삭.....	200
윤곽 데이터.....	193
윤곽 사이클.....	188
윤곽 트레이.....	205, 208
중첩된 윤곽.....	189, 242
파일럿 드릴링.....	195
항삭.....	197

ㄱ

각도 측정.....	509
간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클.....	248
결과 분류.....	505
공구 모니터링.....	506
공구 보정.....	506
공구 측정.....	606, 609
공구 길이.....	613
공구 길이 및 반경 측정.....	617
공구 반경.....	615
교정 TT.....	611
교정 TT.....	610
기계 파라미터.....	608
공작물 오정렬 보정.....	440
두 원형 보스에서.....	446
두 홀에서.....	444
로타리 축을 통해.....	449, 453
직선 상의 두 점에 대한 측정에 의함.....	442
공작물 측정.....	502
구멍 내부 측정.....	511
구멍 측정.....	511
기본 회전.....	
프로그램 실행 중 측정n.....	440
기본 회전 고려.....	430
기본 회전 설정.....	452
기어 호빙.....	417, 422

기준 이미지.....	559
-------------	-----

L

나사산 드릴링/밀링.....	122
나사산 밀링/카운터싱킹.....	118
나사산 밀링 기본 사항.....	113
나선 나사산 드릴링/밀링.....	126
내부 나사산 밀링.....	115

C

다중 측정.....	434
단일 립 심공 드릴링.....	96
데이텀 전환.....	253
데이텀 테이블 사용.....	254
프로그램에서.....	253
드릴링.....	79, 86, 91
드릴링 사이클.....	76

ㄴ

로타리 좌표계 재설정.....	324
로타리 좌표계 조정.....	320
리밍.....	81
리지 폭 측정.....	526, 526
리지 폭 측정.....	526

ㄷ

바닥 정삭.....	200, 202
배울.....	263
백 보링.....	88
범용 드릴링.....	86, 91
보링.....	83
보어 밀링.....	94
복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클.....	238
볼트 구멍 원.....	179
볼트 구멍 원 측정.....	532

ㄹ

사이클.....	56
호출.....	58
사이클 및 점 테이블.....	73
사이클을 통한 프로그램 호출.....	278
사이클 정의.....	57
선형 점 패턴.....	181
센터링.....	77
스핀들 방향.....	279
슬롯 밀링.....	
항상+정삭.....	148
슬롯 폭 측정.....	523, 523
신뢰 범위.....	434

ㅇ

역학 측정.....	578, 583
교정 방법.....	589, 600, 602
로깅 기능.....	581, 594, 604
백래시.....	589
사전 요구 사항.....	579
역학 저장.....	580
역학 측정.....	583, 595
정밀도.....	588

측정 위치 선택.....	588
측정점 선택.....	582, 587
프리셋 보정.....	595
히르트 커플링.....	586
영역 폼 업데이트.....	318
외부 나사산 밀링.....	130
원통 표면.....	
기계 윤곽.....	230
원통형 표면.....	
기계 윤곽.....	221
리지 가공.....	227
슬롯 가공.....	224
원형 보스.....	160
원형 슬롯.....	
항상+정삭.....	152
원형 점 패턴.....	179
원형 포켓.....	
항상+정삭.....	143
위치결정 로직.....	435
윤곽 사이클.....	186
윤곽 선삭 보간.....	283
윤곽 트레이.....	205, 208

ㅈ

자동 공구 측정.....	609
자동 데이텀 설정.....	458
4개 홀 중심에서.....	492
리지 중심.....	465
모서리 바깥쪽.....	480
모서리 안쪽.....	484
볼트 홀 원 중심.....	487
슬롯 중심.....	462
원형 포켓(홀) 중심.....	474
임의 프로브측에서.....	495
직사각형 보스 중심.....	471, 477
직사각형 포켓 중심.....	468
터치 프로브측에서.....	490
작업면 기울이기.....	266, 266
사이클.....	266
점 테이블.....	71
점 패턴.....	178
개요.....	178
정지 시간.....	277
조각.....	297
좌우 대칭.....	260
좌표 변환.....	252
좌표 측정.....	529
직사각형 보스.....	164
직사각형 보스 측정.....	517
직사각형 스테드.....	156
직사각형 포켓.....	
항상+정삭.....	139
직사각형 포켓 측정.....	520

ㅊ

측별 배율.....	264
측정 결과 기록.....	503
측정 파라미터.....	505

ㄱ

커플링 보간 선삭..... 291

ㄴ

탭핑

칩 제거 포함..... 110

플로팅 탭 홀더를 사용하지 않
음..... 110

플로팅 탭 홀더를 사용하지 않
음..... 107

플로팅 탭 홀더를 사용함..... 105

터치 프로브 데이터..... 437

터치 프로브 사이클
자동 모드의 경우..... 432

터치 프로브 테이블..... 436

틸팅 기능
절차..... 271

ㅇ

패턴 가공..... 64

패턴 정의..... 64

팩 드릴링..... 91, 96

평면 각도 측정..... 535, 535

평면 밀링..... 301

프로그램 호출..... 278

프로빙 이송 속도..... 434

ㅎ

허용 공차 모니터링..... 505

홀 외부 측정..... 514

황삭:SL 사이클, 황삭 참조..... 197

회전..... 261

회전 사이클..... 314, 325

가로 절입..... 355

가로 절입 확장..... 358

나사산, 세로..... 407

나사산, 윤곽 병렬..... 413

나사산, 확장..... 410

리세싱, 반경방향 확장..... 369, 391

리세싱, 축방향 확장..... 380, 401

반경방향 리세싱..... 366, 388

솔더, 세로 확장..... 329

솔더 세로..... 326

솔더 평면..... 348

솔더 평면 확장..... 351

윤곽 리세싱, 반경방향..... 373, 395

윤곽 병렬..... 344

윤곽 세로..... 340

윤곽 정면..... 362

축방향 리세싱. 377, 384, 399, 404

회전, 세로 절입..... 333

회전, 세로 절입 확장..... 336

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de


HEIDENHAIN 터치 프로브

비생산적인 시간을 절감하고
정삭된 공작물의 치수 정밀도를 향상시킵니다.

공작물 터치 프로브

TS 220 케이블을 통한 신호 전송
TS 440, TS 444 적외선 전송
TS 640, TS 740 적외선 전송

- 공작물 정렬
- 데이텀 설정
- 공작물 측정

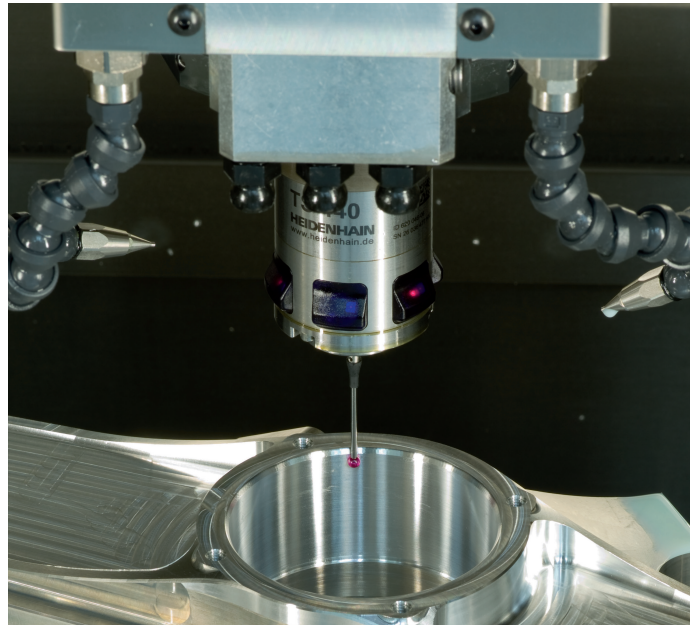

공구 터치 프로브

TT 140 케이블을 통한 신호 전송
TT 449 적외선 전송
TL 비접촉식 레이저 시스템

- 공구 측정
- 마모 모니터링
- 공구 파손 탐지

