


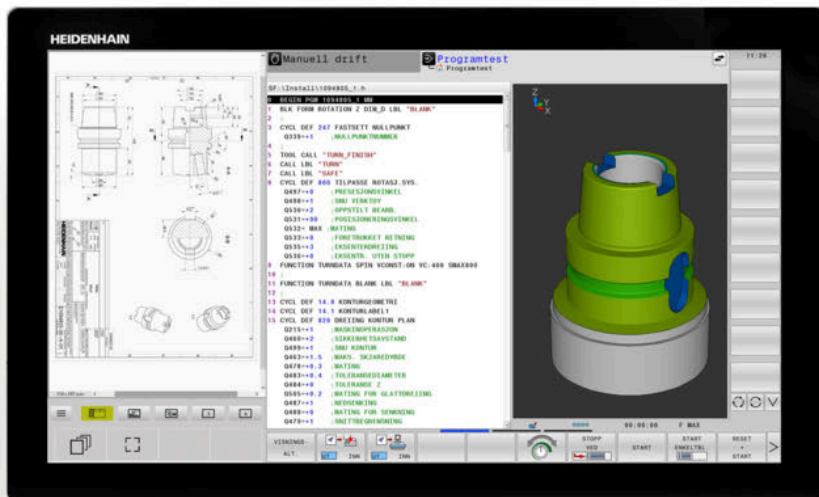

HEIDENHAIN



TNC 640

Brukerhåndbok
klartekstprogrammering

NC-programvare
34059x-17



Norsk (no)
10/2022







Betjeningslementer for styringen

Knapper

 








Når du bruker en TNC 640 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

Mer informasjon: "Betjene berøringsskjerm", Side 597

Betjeningslementer på skjermen

| Tast | Funksjon |
|---|---|
|  | Velge skjermbildeinndeling |
|  | Veksle mellom skjerm for maskindriftsmodus, programmeringsdriftsmodus og et tredje skrivebord |
|  | Funksjonstaster: Velge funksjon i skjermbildet |
|    | Endre funksjonstastrekke |

   alfanumerisk tastatur

| Tast | Funksjon |
|---|---|
|    | Filnavn, kommentarer |
|    | DIN/ISO-programmering |
|  | Velg neste element, for eksempel inndatafelt, knapp, valgalternativ |
| SHIFT +  | Velge forrige element |
|  | Åpne HEROS-meny |





Driftsmoduser for maskinen

| Tast | Funksjon |
|---|--------------------------------------|
|  | Manuell drift |
|  | Elektronisk håndratt |
|  | Posisjonering med manuell inntasting |
|  | Programkjøring enkeltblokk |
|  | Programkjøring blokkrekke |



Driftsmoduser for programmering

| Tast | Funksjon |
|---|-------------|
|  | Programmere |
|  | Programtest |


 



 


Angi og redigere koordinatakser og tall

| Tast | Funksjon |
|---|--|
|  ...  | Valg av koordinatakser eller angivelse av dem i NC-program |
|  ...  | Tall |
|   | Endre desimaltegn/fortegn |
|   | Angivelse av polarkoordinater / inkrementelle verdier |
|  | Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus |
|  | Overføre aktuell posisjon |
|  | Ignorere dialogspørsmål og slette ord |
|  | Avslutte inntasting og fortsette dialog |
|  | Avslutning av NC-blokk, og avslutning av inntasting |
|  | Tilbakestille angivelser eller slette feilmeldinger |
|  | Avbryte dialog, og slette programdel |

Informasjon om verktøy

| Tast | Funksjon |
|---|---|
|  | Definering av verktøydata i NC-programmet |
|  | Kalle opp verktøydata |

Administrasjon av NC-programmer og filer, styringsfunksjoner







| Tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Valg og sletting av NC-programmer og filer, ekstern dataoverføring |
|  | Definere programoppkalling, velge nullpunkt- og punkttabeller |
|  | Velge MOD-funksjon |
|  | Vise hjelpetekster ved NC-feilmeldinger, kalle opp TNCguide |
|  | Vise alle feilmeldinger som venter |
|  | Vise lommekalkulator |
|  | Vise spesialfunksjoner |
|  | For øyeblikket uten funksjon |

Navigasjonstaster

| Tast | Funksjon |
|---|---|
|   | Posisjonere markør |
|  | Valg av NC-blokker, sykluser og parameterfunksjoner direkte |
|  | Navigere til programstart eller tabellstart |
|  | Navigere til programslett eller slutten av en tabellinje |
|  | Navigere oppover side for side |
|  | Navigere nedover side for side |
|  | Velge neste arkfane i formularer |
|   | Dialogfelt eller knapp forover/bakover |

Sykluser, underprogrammer og programdelgjentakelser


 
Sykluser, underprogrammer og programdelgjentakelser

| Tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Definere touch-probe-sykluser |
|   | Definere og kalle opp sykluser |
|   | Angi og hente frem underprogrammer og programdelgjentakelser |
|  | Angivelse av programstopp i et NC-program |

Programmere banebevegelser

| Tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Kjøre til/forlate kontur |
|  | Fri konturprogrammering FK |
|  | Linje |
|  | Sirkelmidtpunkt/pol for polarkoordinater |
|  | Sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt |
|  | Sirkelbane med radius |
|  | Sirkelbane med tangential tilknytning |
|   | Fas/hjørneavrunding |

Potensiometer for mating og spindelturtall

| Mating | Spindelturtall |
|---|---|
|  |  |


3D-mus

Tastaturenheten kan utvides senere med en HEIDENHAIN-3D-mus.

Ved bruk av en 3D-mus kan objekter betjenes like intuitivt som om man holdt dem i hånden.

Dette gjør det mulig å ha de seks frihetsgradene tilgjengelige samtidig:

- 2D-forskyvning til XY-planet
- 3D-rotasjon rundt aksene X, Y og Z.
- Zooming inn eller ut

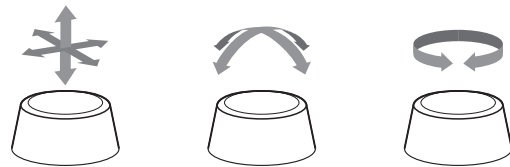

Disse mulighetene øker betjeningskomforten, fremfor alt ved følgende brukstilfellene:

- CAD-import
- Simulering av materialfjerning
- 3D-programmer på en ekstern PC, som du betjener direkte på styringen ved hjelp av programvarealternativet **nr. 133 Remote Desktop**

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------|---|------------|
| 1 | Grunnleggende..... | 33 |
| 2 | Første steg..... | 49 |
| 3 | Grunnleggende..... | 65 |
| 4 | Verktøy..... | 123 |
| 5 | Programmere konturer..... | 141 |
| 6 | Programmeringshjelp..... | 195 |
| 7 | Tilleggsfunksjoner..... | 227 |
| 8 | Underprogrammer og programdelgjentakelser..... | 247 |
| 9 | Programmere Q-parameter..... | 271 |
| 10 | Spesialfunksjoner..... | 365 |
| 11 | Fleraksebearbeiding..... | 449 |
| 12 | Overføre data fra CAD-filer..... | 517 |
| 13 | Paletter..... | 543 |
| 14 | Dreiearbeid..... | 559 |
| 15 | Slipebearbeiding..... | 587 |
| 16 | Betjene berøringsskjerm..... | 597 |
| 17 | Tabeller og oversikter..... | 609 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Grunnleggende..... | 33 |
| 1.1 | Om denne håndboken..... | 34 |
| 1.2 | Styringstype, programvare og funksjoner..... | 36 |
| | Programvarealternativer..... | 38 |
| | Nye funksjoner 34059x-17..... | 43 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2 | Første steg..... | 49 |
| 2.1 | Oversikt..... | 50 |
| 2.2 | Slå på maskinen..... | 51 |
| | Kvittere for strømbrudd og..... | 51 |
| 2.3 | Programmere den første delen..... | 52 |
| | Velge driftsmodus..... | 52 |
| | Viktige betjeningselementer for styringen..... | 52 |
| | Åpne nytt NC-program / Filbehandling..... | 53 |
| | Definere råemne..... | 54 |
| | Programoppbygging..... | 55 |
| | Programmere enkel kontur..... | 56 |
| | Skrive syklusprogram..... | 60 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 3 | Grunnleggende..... | 65 |
| 3.1 | TNC 640..... | 66 |
| | HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO..... | 66 |
| | Kompatibilitet..... | 66 |
| 3.2 | Skjermen og kontrollpanelet..... | 67 |
| | Skjermen..... | 67 |
| | Definere skjermbildeinndeling..... | 67 |
| | Kontrollpanel..... | 68 |
| | Extended Workspace Compact..... | 71 |
| 3.3 | Driftsmoduser..... | 73 |
| | Manuell drift og el. håndratt..... | 73 |
| | Posisjonering med manuell inntasting..... | 73 |
| | Programmere..... | 74 |
| | Programtest..... | 74 |
| | Programkjøring Blokkrekke og programkjøring Enkeltblokk..... | 75 |
| 3.4 | Grunnleggende om NC..... | 76 |
| | Avstandsenkodere og referansemerker..... | 76 |
| | Programmerbare akser..... | 76 |
| | Referansesystemer..... | 77 |
| | Betegnelse på aksene på fresemaskiner..... | 88 |
| | Polarkoordinater..... | 88 |
| | Absolutte og inkrementelle emneposisjoner..... | 89 |
| | Velge nullpunkt..... | 90 |
| 3.5 | Åpne og angi NC-programmer..... | 91 |
| | Oppbygging av et NC-program i HEIDENHAIN klartekst-format..... | 91 |
| | Definere råemne: BLK FORM..... | 92 |
| | Åpne nytt NC-program..... | 96 |
| | Programmere verktøybevegelser i klartekst..... | 98 |
| | Overfør aktuelle posisjoner..... | 100 |
| | Redigere NC-program..... | 101 |
| | Styringens søkefunksjon..... | 105 |
| 3.6 | Filbehandling..... | 107 |
| | Filer..... | 107 |
| | Vise eksternt opprettede filer på styringen..... | 109 |
| | Kataloger..... | 109 |
| | Baner..... | 109 |
| | Oversikt: Funksjonene i filbehandlingen..... | 110 |
| | Velge filbehandling..... | 111 |
| | Velge stasjoner, kataloger og filer..... | 112 |
| | Opprette ny katalog..... | 113 |
| | Opprette ny fil..... | 114 |

| | |
|---|-----|
| Kopiere enkeltfil..... | 114 |
| Kopiere filer til en annen katalog..... | 115 |
| Kopiere tabell..... | 116 |
| Kopiere katalog..... | 117 |
| Velge en av de sist valgte filene..... | 117 |
| Slette fil..... | 117 |
| Slette katalog..... | 118 |
| Merke filer..... | 119 |
| Gi fil nytt navn..... | 120 |
| Sorter filer..... | 120 |
| Tilleggsfunksjoner..... | 121 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 4 | Verktøy | 123 |
| 4.1 | Verktøyrelevante inndata | 124 |
| | Mating F | 124 |
| | Spindelturtall S | 125 |
| 4.2 | Verktøydata | 126 |
| | Forutsetning for verktøykorrigerings | 126 |
| | Verktøynummer, verktøynavn | 126 |
| | Verktøylengde L | 127 |
| | Verktøyradius R | 128 |
| | Deltaverdier for lengder og radier | 128 |
| | Legge inn verktøydata i NC-programmet | 129 |
| | Kalle opp verktøydata | 130 |
| | Verktøyskift | 133 |
| 4.3 | Verktøykorrigerings | 136 |
| | Innføring | 136 |
| | Verktøykorrigerings for lengde | 136 |
| | verktøyradiuskorrigerings | 137 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 5 | Programmere konturer..... | 141 |
| 5.1 | Verktøybevegelser..... | 142 |
| | Banefunksjoner..... | 142 |
| | Fri konturprogrammering FK..... | 142 |
| | Tilleggsfunksjonene M..... | 142 |
| | Underprogrammer og programdelgjentakelser..... | 143 |
| | Programmere med Q-parametere..... | 143 |
| 5.2 | Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper..... | 144 |
| | Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding..... | 144 |
| 5.3 | Kjøre frem til og forlate kontur..... | 148 |
| | Startpunkt og slutt punkt..... | 148 |
| | Oversikt: Baneformer ved kjøring til og fra en kontur..... | 150 |
| | Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring..... | 151 |
| | Kjøre frem på en linje med tangential tilknytning: APPR LT..... | 153 |
| | Kjøre på en linje loddrett til det første konturpunktet: APPR LN..... | 153 |
| | Kjør frem til en sirkelbane med tangential tilknytning: APPR CT..... | 154 |
| | Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: APPR LCT..... | 155 |
| | Kjøre tilbake på en linje med tangential tilknytning: DEP LT..... | 156 |
| | Kjøre tilbake på en linje loddrett til det siste konturpunktet: DEP LN..... | 156 |
| | Kjøre tilbake på en sirkelbane med tangential tilknytning: DEP CT..... | 157 |
| | Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: DEP LCT..... | 157 |
| 5.4 | Banebevegelser – rettvinklede koordinater..... | 158 |
| | Oversikt over banefunksjoner..... | 158 |
| | Linje L..... | 159 |
| | Legge inn fas mellom to rette linjer..... | 160 |
| | Hjørneavrunding RND..... | 161 |
| | Sirkelmidtpunkt CC..... | 162 |
| | Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC..... | 163 |
| | Sirkelbane CR med fastlagt radius..... | 165 |
| | Sirkelbane CT med tangential tilknytning..... | 167 |
| | Lineær overlaging av en sirkelbane..... | 168 |
| | Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing..... | 169 |
| | Eksempel: kartesisk sirkelbevegelse..... | 170 |
| | Eksempel: Kartesisk full sirkel..... | 171 |
| 5.5 | Banebevegelser – polarkoordinater..... | 172 |
| | Oversikt..... | 172 |
| | Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol CC..... | 173 |
| | Linje LP..... | 173 |
| | Sirkelbane CP rundt pol CC..... | 174 |
| | Sirkelbane CT med tangential tilknytning..... | 174 |
| | Skruelinje (heliks)..... | 175 |

| | |
|---|------------|
| Eksempel: Polar, lineær bevegelse..... | 177 |
| Eksempel: Heliks..... | 178 |
| 5.6 Banebevegelser – Fri konturprogrammering FK..... | 179 |
| Grunnleggende..... | 179 |
| Bestemme arbeidsplan..... | 180 |
| Grafikk for FK-programmering..... | 181 |
| FK-dialog åpen..... | 182 |
| Pol for FK-programmering..... | 183 |
| Programmere linjer fritt..... | 183 |
| Programmere sirkelbaner fritt..... | 184 |
| Inntastingsmuligheter..... | 185 |
| Tilleggspunkter..... | 188 |
| Relativreferanser..... | 189 |
| Eksempel: FK-programmering 1..... | 191 |
| Eksempel: FK-programmering 2..... | 192 |
| Eksempel: FK-programmering 3..... | 193 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 6 | Programmeringshjelp | 195 |
| 6.1 | GOTO-funksjon | 196 |
| | Bruke tasten GOTO | 196 |
| 6.2 | Visning av NC-programmene | 197 |
| | Syntaksfremheving | 197 |
| | Rullefelt | 197 |
| 6.3 | Sette inn kommentar | 198 |
| | Bruk | 198 |
| | Kommentar når programmet skrives | 198 |
| | Sette inn kommentar senere | 198 |
| | Kommentar i separat NC-blokk | 198 |
| | Kommentere ut NC-blokk senere | 199 |
| | Funksjoner for redigering av kommentar | 199 |
| 6.4 | Redigere NC-program etter ønske | 200 |
| 6.5 | Hoppe over NC-blokker | 201 |
| | Sette inn /-tegn | 201 |
| | Slette skråstrek /-tegn | 201 |
| 6.6 | Dele in NC-programmer | 202 |
| | Definisjon, mulige bruksområder | 202 |
| | Vise inndelingsvindu / bytte aktivt vindu | 202 |
| | Legge til inndelingsblokk i programvinduet | 202 |
| | Velge blokker i inndelingsvinduet | 203 |
| 6.7 | Kalkulatoren | 204 |
| | Bruk | 204 |
| 6.8 | Skjæredatamaskin | 207 |
| | Bruk | 207 |
| | Arbeide med skjæredatatabeller | 209 |
| 6.9 | Programmeringsgrafikk | 212 |
| | Inkludere eller ikke inkludere programmeringsgrafikk | 212 |
| | Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende NC-program | 213 |
| | Vise og skjule blokknumre | 213 |
| | Slette grafikk | 213 |
| | Vise rutenett | 214 |
| | Forstørre eller forminske utsnitt | 214 |
| 6.10 | Feilmeldinger | 215 |
| | Vis feil | 215 |
| | Åpne feilvindu | 215 |

| | |
|--|------------|
| Detaljerte feilmeldinger..... | 216 |
| Funksjonstast INTERN INFO..... | 216 |
| Funksjonstast GRUPPERING..... | 217 |
| Funksjonstast AKTIVER LAGRING..... | 217 |
| Slette feil..... | 218 |
| Feilprotokoll..... | 218 |
| Tasteprotokoll..... | 219 |
| Merknader..... | 220 |
| Lagre servicefiler..... | 220 |
| Lukke feilvindu..... | 220 |
| 6.11 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide..... | 221 |
| Bruk..... | 221 |
| Arbeid med TNCguide..... | 222 |
| Laste ned gjeldende hjelpefil..... | 225 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 7 | Tilleggsfunksjoner..... | 227 |
| 7.1 | Angi tilleggsfunksjonene M og STOP..... | 228 |
| | Grunnleggende informasjon..... | 228 |
| 7.2 | Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel..... | 229 |
| | Oversikt..... | 229 |
| 7.3 | Tilleggsfunksjoner for koordinatangivelser..... | 230 |
| | Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92..... | 230 |
| | Kjøre frem til posisjoner i udreid inndatakoordinatsystem ved dreid arbeidsplan: M130..... | 232 |
| 7.4 | Tilleggsfunksjoner for baneatferden..... | 233 |
| | Bearbeide små konturtrinn: M97..... | 233 |
| | Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98..... | 234 |
| | Matefaktor for innstikkingsbevegelser: M103..... | 235 |
| | Mating i millimeter/spindelomdreining: M136..... | 236 |
| | Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111..... | 236 |
| | Forhåndsberedning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120..... | 238 |
| | Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen: M118..... | 240 |
| | Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140..... | 242 |
| | Undertrykke overvåkning av touch-probe: M141..... | 244 |
| | Slette grunnrotering: M143..... | 244 |
| | Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148..... | 245 |
| | Avrunde hjørner: M197..... | 246 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8 | Underprogrammer og programdelgjentakelser..... | 247 |
| 8.1 | Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser..... | 248 |
| | Label..... | 248 |
| 8.2 | Underprogrammer..... | 249 |
| | Virkemåte..... | 249 |
| | Merknader til programmeringen..... | 249 |
| | Programmere underprogrammer..... | 250 |
| | Starte underprogrammer..... | 250 |
| 8.3 | Programdelgjentakelser..... | 251 |
| | Label..... | 251 |
| | Virkemåte..... | 251 |
| | Merknader til programmeringen..... | 251 |
| | Programmere programdelgjentakelser..... | 252 |
| | Starte programdelgjentakelser..... | 252 |
| 8.4 | Start eksternt NC-program..... | 253 |
| | Oversikt over funksjonstaster..... | 253 |
| | Virkemåte..... | 254 |
| | Merknader til programmeringen..... | 254 |
| | Kalle opp eksternt NC-program..... | 256 |
| 8.5 | Punkttabeller..... | 258 |
| | Oppretting av punkttabell..... | 258 |
| | Skjule enkeltpunkter for bearbeidingen..... | 259 |
| | Velg en punkttabell i NC-programmet..... | 260 |
| | Bruk av punkttabeller..... | 261 |
| | Definisjon..... | 261 |
| 8.6 | Nestinger..... | 262 |
| | Nestingstyper..... | 262 |
| | Nestingsdybde..... | 262 |
| | Underprogram i underprogram..... | 263 |
| | Gjenta programdelgjentakelser..... | 264 |
| | Gjenta underprogram..... | 265 |
| 8.7 | Programmeringseksempler..... | 266 |
| | Eksempel: Konturfresing i flere matinger..... | 266 |
| | Eksempel: Boringsgrupper..... | 267 |
| | Eksempel: Boringsgruppe med flere verktøy..... | 268 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 9 | Programmere Q-parameter..... | 271 |
| 9.1 | Prinsipp og funksjonsoversikt..... | 272 |
| | Q-parametertyper..... | 273 |
| | Merknader til programmeringen..... | 275 |
| | Kall opp Q-parameterfunksjoner..... | 276 |
| 9.2 | Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier..... | 277 |
| | Bruk..... | 277 |
| 9.3 | Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner..... | 278 |
| | Bruk..... | 278 |
| | Oversikt..... | 279 |
| | Programmere hovedregnetyper..... | 280 |
| 9.4 | Vinkelfunksjoner..... | 282 |
| | Definisjoner..... | 282 |
| | Programmere vinkelfunksjoner..... | 282 |
| 9.5 | Sirkelberegninger..... | 284 |
| | Bruk..... | 284 |
| 9.6 | Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere..... | 285 |
| | Bruk..... | 285 |
| | Forkortelser og begreper som er brukt..... | 285 |
| | Hoppbetingelser..... | 286 |
| | Programmere hvis-så-avgjørelser..... | 287 |
| 9.7 | Angi formel direkte..... | 288 |
| | Angi formel..... | 288 |
| | Regneregler..... | 288 |
| | Oversikt..... | 290 |
| | Eksempel: vinkelfunksjon..... | 292 |
| 9.8 | Kontrollere og endre Q-parametere..... | 293 |
| | Fremgangsmåte..... | 293 |
| 9.9 | Tilleggsfunksjoner..... | 295 |
| | Oversikt..... | 295 |
| | FN 14: ERROR – Vise feilmelding..... | 296 |
| | FN 16: F-PRINT – Vise tekster og Q-parameterverdier formatert..... | 302 |
| | FN 18: SYSREAD – Lese systemdata..... | 311 |
| | FN 19: PLC – Overføre verdier til PLS..... | 311 |
| | FN 20: WAIT FOR – Synkronisere NC og PLS..... | 312 |
| | FN 29: PLS – Overføre verdier til PLS..... | 313 |
| | FN 37: EKSPORT..... | 313 |
| | FN 38: SEND – Send informasjon fra NC-programmet..... | 314 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 9.10 | Strengparameter..... | 316 |
| | Funksjonene i strengbehandlingen..... | 316 |
| | Tilordne strengparameter..... | 317 |
| | Kjeding av strengparameter..... | 318 |
| | Konvertere en tallverdi til en strengparameter..... | 319 |
| | Kopiere en delstreng fra en strengparameter..... | 320 |
| | Lese systemdata..... | 321 |
| | Konvertere en strengparameter til en tallverdi..... | 322 |
| | Kontrollere en strengparameter..... | 323 |
| | Registrere lengden på en strengparameter..... | 324 |
| | Sammenlign leksikalsk rekkefølge av to alfanumeriske strenger..... | 325 |
| | Lese maskinparametere..... | 326 |
| 9.11 | Forhåndsinnstilte Q-parametere..... | 328 |
| | Verdier fra PLS: Q100 til Q107..... | 328 |
| | Aktiv verktøyradius: Q108..... | 328 |
| | Verktøyakse Q109..... | 329 |
| | Spindelstatus Q110..... | 329 |
| | Kjølevæsketilførsel Q111..... | 329 |
| | Overlappingsfaktor Q112..... | 329 |
| | Måleenhet i NC-programmet Q113..... | 330 |
| | Verktøylengde Q114..... | 330 |
| | Måleresultat av programmerbare touch-probe-sykluser Q115 til Q119..... | 330 |
| | Q-parametre Q115 og Q116 med automatisk verktøymåling..... | 331 |
| | Beregnete koordinater for roteringsaksene Q120 til Q122..... | 331 |
| | Måleresultater til touch-probe-sykluser..... | 332 |
| | Kontroll av overspenningssituasjonen: Q601..... | 335 |
| 9.12 | Tabelltilganger med SQL-kommandoer..... | 336 |
| | Innføring..... | 336 |
| | Programmere SQL-kommando..... | 338 |
| | Funksjonsoversikt..... | 339 |
| | SQL BIND..... | 340 |
| | SQL EXECUTE..... | 341 |
| | SQL FETCH..... | 345 |
| | SQL UPDATE..... | 347 |
| | SQL INSERT..... | 349 |
| | SQL COMMIT..... | 350 |
| | SQL ROLLBACK..... | 351 |
| | SQL SELECT..... | 353 |
| | Eksempler..... | 355 |
| 9.13 | Programmeringseksempler..... | 357 |
| | Eksempel: Runde av verdi..... | 357 |
| | Eksempel: ellipse..... | 358 |

| | |
|--|-----|
| Eksempel: konkav sylinder med Kulefres | 360 |
| Eksempel: konveks kule med endefres..... | 362 |

| | |
|--|------------|
| 10 Spesialfunksjoner..... | 365 |
| 10.1 Oversikt over spesialfunksjoner..... | 366 |
| Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT..... | 367 |
| Meny programinnstillinger..... | 368 |
| Meny funksjoner for kontor- og punktbehandling..... | 368 |
| Meny for å definere ulike klartekstfunksjoner..... | 369 |
| 10.2 Function Mode..... | 370 |
| Programmere Function Mode..... | 370 |
| Function Mode Set..... | 370 |
| 10.3 Dynamisk kollisjonsovervåking (alternativ nr. 40)..... | 371 |
| Funksjon..... | 371 |
| Aktivere og deaktivere kollisjonsovervåkingen i NC-programmet..... | 373 |
| 10.4 Adaptiv matingskontroll AFC (alternativ nr. 45)..... | 375 |
| Bruk..... | 375 |
| Definere AFC-grunninnstillinger..... | 376 |
| Programmere AFC..... | 378 |
| 10.5 Bearbeiding med parallellakser U, V og W..... | 380 |
| Oversikt..... | 380 |
| FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY..... | 382 |
| FUNCTION PARAXCOMP MOVE..... | 384 |
| Deaktivere FUNCTION PARAXCOMP..... | 386 |
| FUNCTION PARAXMODE..... | 387 |
| Deaktivere FUNCTION PARAXMODE..... | 389 |
| Eksempel: Bore med W-akse..... | 390 |
| 10.6 Bearbeiding med polar kinematikk..... | 391 |
| Oversikt..... | 391 |
| Aktivere FUNCTION POLARKIN..... | 392 |
| Deaktivere FUNCTION POLARKIN..... | 395 |
| Eksempel: SL-sykuser i polar kinematikk..... | 396 |
| 10.7 Filfunksjoner..... | 398 |
| Bruk..... | 398 |
| Definere filbehandlingsoperasjoner..... | 398 |
| OPEN FILE..... | 399 |
| 10.8 NC-funksjoner til koordinattransformasjon..... | 401 |
| Oversikt..... | 401 |
| Nullpunktsforskyvning med TRANS DATUM | 401 |
| Speiling med TRANS MIRROR..... | 403 |
| Dreining med TRANS ROTATION..... | 406 |

| | |
|--|------------|
| Skalering med TRANS SCALE..... | 407 |
| Velge TRANS-funksjon..... | 408 |
| 10.9 Utøve innflytelse på nullpunkter..... | 409 |
| Aktivere nullpunktet..... | 409 |
| Kopiere nullpunktet..... | 410 |
| Korriger nullpunkt..... | 411 |
| 10.10 Nullpunktstabell..... | 412 |
| Bruk..... | 412 |
| Funksjonsbeskrivelse..... | 412 |
| Opprette nullpunktstabell..... | 413 |
| Åpne og redigere nullpunktstabell..... | 413 |
| Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet..... | 415 |
| Aktivere nullpunktstabellen manuelt..... | 415 |
| 10.11 Korrekturtabell..... | 416 |
| Bruk..... | 416 |
| Typer korrekturtabeller..... | 416 |
| Opprette korrekturtabell..... | 417 |
| Aktivere radiuskorrekturtabell..... | 418 |
| Redigere korrekturtabell når programmet kjøres..... | 419 |
| 10.12 Tilgang til tabellverdier..... | 420 |
| Program..... | 420 |
| Lese tabellverdi..... | 420 |
| Skrive tabellverdi..... | 421 |
| Addere tabellverdi..... | 423 |
| 10.13 Overvåking av konfigurerte maskinkomponenter (alternativ nr.155)..... | 424 |
| Bruk..... | 424 |
| Starte monitoring..... | 424 |
| 10.14 Definere teller..... | 425 |
| Bruksmåte..... | 425 |
| Definere FUNCTION COUNT..... | 426 |
| 10.15 Opprette tekstfiler..... | 427 |
| Bruk..... | 427 |
| Åpne og forlate tekstfiler..... | 427 |
| Redigere tekster..... | 428 |
| Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer..... | 428 |
| Bearbeide tekstblokker..... | 429 |
| Find tekstdeler..... | 430 |
| 10.16 Fritt definerbare tabeller..... | 431 |
| Grunnleggende..... | 431 |

| | |
|---|------------|
| Opprette fritt definerbare tabeller..... | 431 |
| Endre tabellformat..... | 432 |
| Skifte mellom tabell- og formularvisning..... | 435 |
| FN 26: TABOPEN – Åpne fritt definerbar tabell..... | 435 |
| FN 27: TABWRITE – Beskrive fritt definerbar tabell..... | 436 |
| FN 28: TABREAD – Lese fritt definerbar tabell..... | 438 |
| Tilpasse tabellformat..... | 439 |
| 10.17 Pulserende turtall FUNCTION S-PULSE..... | 440 |
| Programmer pulserende turtall..... | 440 |
| Tilbakestill pulserende turtall..... | 442 |
| 10.18 Forsinkelse FUNCTION FEED DWELL..... | 443 |
| Programmere forsinkelse..... | 443 |
| Tilbakestille forsinkelse..... | 444 |
| 10.19 Forsinkelse FUNCTION DWELL..... | 445 |
| Programmere forsinkelse..... | 445 |
| 10.20 Løfte av verktøy ved NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF..... | 446 |
| Programmere løfting med FUNCTION LIFTOFF..... | 446 |
| Tilbakestille funksjonen Liftoff..... | 448 |

| | |
|---|------------|
| 11 Fleraksebearbeiding..... | 449 |
| 11.1 Funksjoner for fleraksebearbeiding..... | 450 |
| 11.2 PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)..... | 451 |
| Innføring..... | 451 |
| Oversikt..... | 453 |
| Definere PLANE-funksjon..... | 454 |
| Posisjonsvisning..... | 454 |
| Tilbakestille PLANE-funksjon..... | 455 |
| Definer arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL..... | 456 |
| Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler: PLANE PROJECTED..... | 459 |
| Definer arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER..... | 460 |
| Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR..... | 462 |
| Definer arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS..... | 464 |
| Definere arbeidsplan via en enkelt, inkrementell romvinkel: PLANE RELATIV..... | 466 |
| Arbeidsplan via aksevinkel: PLANE AXIAL..... | 467 |
| Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen..... | 469 |
| Automatisk dreining MOVE/TURN/STAY..... | 470 |
| Utvalg av dreiemuligheter SYM (SEQ) +/-..... | 473 |
| Utvalg av transformasjonsmåter..... | 476 |
| Dreie arbeidsplan uten roteringsakser..... | 478 |
| 11.3 Oppstilt bearbeiding (alternativ nr. 9)..... | 479 |
| Funksjon..... | 479 |
| Oppstilt bearbeiding ved inkrementell prosess på en rotasjonsakse..... | 479 |
| Oppstilt bearbeiding med normalvektorer..... | 480 |
| 11.4 Tilleggsfunksjoner for roteringsakser..... | 481 |
| Mating i mm/min ved roteringsakser A, B, C: M116 (alternativ nr. 8)..... | 481 |
| Kjøre rotasjonsakse optimalt i banen: M126..... | 482 |
| Redusere visningen av roteringsaksen til verdi under 360°: M94..... | 483 |
| Beholde posisjonen til verktøypisspen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)..... | 484 |
| Utvalg av dreieakser: M138..... | 489 |
| Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken i faktiske/nominelle posisjoner ved blokkslutt: M144 (alternativ nr. 9)..... | 490 |
| 11.5 Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)..... | 491 |
| Funksjon..... | 491 |
| Definere FUNKSJON TCPM..... | 493 |
| Slik virker den programmerte matingen..... | 493 |
| Tolking av de programmerte roteringsaksekoordinatene..... | 494 |
| Orienteringsinterpolasjon mellom start- og målposisjon..... | 495 |
| Valg av verktøynullpunkt og roteringsentrum..... | 496 |
| Begrense lineærmatingen..... | 497 |
| Tilbakestille FUNCTION TCPM..... | 497 |

| | |
|---|------------|
| 11.6 Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)..... | 498 |
| Innføring..... | 498 |
| Undertrykke feilmelding ved positiv verktøytoleranse: M107..... | 499 |
| Definisjon av en normert vektor..... | 500 |
| Tillatte verktøyformer..... | 501 |
| Bruke andre verktøy: deltaverdier..... | 501 |
| 3D-korrigerer uten TCPM..... | 502 |
| Rundfresing: 3D-korrigerer med TCPM..... | 503 |
| Rundfresing: 3D-radiuskorrigerer med TCPM og radiuskorrigerer (RL/RR)..... | 505 |
| Tolking av den programmerte banen..... | 507 |
| Inngrepsvinkelavhengig radiuskorrigerer for 3D-verktøy (alternativ nr. 92)..... | 508 |
| 11.7 Kjøre CAM-programmer..... | 510 |
| Fra 3D-modellen til NC-programmet..... | 510 |
| Viktig ved konfigurering av postprosessor..... | 511 |
| Viktig ved CAM-programmering..... | 513 |
| Inngrepsmuligheter på styringen..... | 515 |
| Bevegelser ADP..... | 515 |

| | |
|--|------------|
| 12 Overføre data fra CAD-filer..... | 517 |
| 12.1 Skjerminndeling CAD-Viewer..... | 518 |
| Grunnleggende informasjon om CAD-Viewer..... | 518 |
| 12.2 CAD Import (alternativ nr. 42)..... | 519 |
| Bruk..... | 519 |
| Arbeide med CAD-Viewer..... | 520 |
| Åpne CAD-fil..... | 520 |
| Grunninnstillinger..... | 521 |
| Stille inn layer..... | 523 |
| Sette nullpunkt..... | 524 |
| Sette nullpunkt..... | 527 |
| Velge og lagre kontur..... | 531 |
| Velg og lagre bearbeidingsposisjoner..... | 536 |
| 12.3 Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)..... | 540 |
| Posisjonere 3D-modell for baksidebearbeiding..... | 542 |

| | |
|--|------------|
| 13 Paletter | 543 |
| 13.1 Palettbehandling | 544 |
| Bruk..... | 544 |
| Velge palettabell..... | 547 |
| Legge til eller fjerne kolonner..... | 547 |
| Grunnleggende om verktøyorientert bearbeiding..... | 548 |
| 13.2 Batch Process Manager (alternativ nr. 154) | 550 |
| Bruksområde..... | 550 |
| Grunnleggende informasjon..... | 550 |
| Åpne Batch Process Manager..... | 553 |
| Opprette ordreliste..... | 556 |
| Endre ordreliste..... | 557 |

| | |
|--|------------|
| 14 Dreiearbeid..... | 559 |
| 14.1 Dreiebearbeiding på fresemaskiner (alternativ nr. 50)..... | 560 |
| Innføring..... | 560 |
| Skjæreradiuskorrigerings SRK..... | 561 |
| 14.2 Basisfunksjoner (alternativ nr. 50)..... | 563 |
| Skifte mellom fresemodus og dreiemodus..... | 563 |
| Grafisk fremstilling av dreiearbeidet..... | 565 |
| Programmere turtall..... | 567 |
| Matehastighet..... | 568 |
| 14.3 Programfunksjoner for dreining (alternativ nr. 50)..... | 569 |
| Verktøykorrigerings i NC-programmet..... | 569 |
| Råemnesporing TURNDATA BLANK..... | 571 |
| Oppstilt dreiebearbeiding..... | 572 |
| Simultan dreiebearbeiding..... | 574 |
| Dreiebearbeiding med FreeTurn-verktøyer..... | 576 |
| Bruke planskyver..... | 578 |
| Skjærekraftovervåking med funksjonen AFC..... | 583 |

| | |
|--|------------|
| 15 Slipebearbeiding | 587 |
| 15.1 Slipebearbeiding på fresemaskiner (alternativ nr. 156) | 588 |
| Innføring..... | 588 |
| Koordinatsliping..... | 589 |
| 15.2 Avrett (alternativ nr. 156) | 591 |
| Grunnleggende informasjon funksjon Avrett..... | 591 |
| Forenklet avretting..... | 592 |
| Korrigeringsmetoder..... | 592 |
| Programmere avretting FUNCTION DRESS..... | 594 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 16 | Betjene berøringsskjerm..... | 597 |
| 16.1 | Skjerm og betjening..... | 598 |
| | Berøringsskjerm..... | 598 |
| | Kontrollpanel..... | 599 |
| 16.2 | Gester..... | 601 |
| | Oversikt over mulige gester..... | 601 |
| | Navigere i tabeller og NC-programmer..... | 602 |
| | Betjene simulering..... | 603 |
| | Betjene CAD-Viewer..... | 603 |

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| 17 | Tabeller og oversikter..... | 609 |
| 17.1 | Systemdata..... | 610 |
| | Liste over FN 18-funksjoner..... | 610 |
| | Sammenligning: FN 18-funksjoner..... | 655 |
| 17.2 | Oversiktstabeller..... | 659 |
| | Tilleggsfunksjoner..... | 659 |
| | Brukerfunksjoner..... | 661 |

1

Grunnleggende

1.1 Om denne håndboken

Sikkerhetshenvisninger

Følg alle sikkerhetsmerknader i denne dokumentasjonen og i dokumentasjonen til maskinprodusenten!

Sikkerhetsmerknader advarer mot farer som kan oppstå ved håndtering av programvare og enheter, og gir anvisninger om hvordan disse farene kan unngås. De er klassifisert etter alvorlighetsgraden til faren og er delt inn i følgende grupper:

FARE

Fare signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **fører faren til dødsfall eller alvorlige personskader**.

ADVARSEL

Advarsel signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til dødsfall eller alvorlige personskader**.

FORSIKTIG

Forsiktig signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til lette personskader**.

MERKNAD

Merknad signaliserer farer for gjenstander eller data. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til materielle skader**.

Rekkefølgen til informasjonen i sikkerhetsmerknadene

Alle sikkerhetsmerknader har følgende fire avsnitt:

- Signalordet angir alvorlighetsgraden til faren
- Type fare og kilden til faren
- Følger hvis faren ignoreres, for eksempel «Ved etterfølgende bearbeiding oppstår det fare for kollisjon»
- Unnslippe – tiltak for å unngå faren

Informasjonshenvisninger

Følg informasjonshenvisningene i denne veiledningen for å sikre en feilfri og effektiv bruk av programvaren.

I denne veiledningen finner du følgende informasjonshenvisninger:



Informasjonssymbolet står for et **tips**.

Et tips inneholder ytterligere eller supplerende viktig informasjon.



Dette symbolet ber deg følge sikkerhetsinstruksjonene fra maskinprodusenten. Symbolet peker også på maskinavhengige funksjoner. Potensielle farer for operatør og maskinen er beskrevet i maskinhåndboken.



Boksymbolet står for en **krysshenvisning**.

En krysshenvisning leder til ekstern dokumentasjon, f.eks. dokumentasjonen til maskinprodusenten eller en tredjepartsleverandør.

Ønsker du endringer, eller har du oppdaget en feil?

Vi arbeider stadig for å forbedre dokumentasjonen vår. Du kan bidra til dette arbeidet ved å skrive til oss med endringer du ønsker, på følgende e-postadresse:

tnc-userdoc@heidenhain.de

1.2 Styringstype, programvare og funksjoner

Denne håndboken beskriver programmeringsfunksjoner som er tilgjengelige i styringene fra og med følgende NC-programvarenummer.



HEIDENHAIN har forenklet versjonerings skjemaet fra NC-programvareversjon 16:

- Tidsrommet for offentliggjøringen bestemmer versjonsnummeret.
- Alle styringstyper til et tidsrom for offentliggjøring oppviser det samme versjonsnummeret.
- Programmeringsstasjonenes versjonsnummer tilsvarer versjonsnummeret til NC-programvaren.

| Styringstype | NC-programvarenr. |
|-----------------------------|-------------------|
| TNC 640 | 340590-17 |
| TNC 640 E | 340591-17 |
| TNC 640 Programmeringsplass | 340595-17 |

Eksportversjonen av styringen er merket med bokstaven E. Følgende programvarealternativ er ikke tilgjengelig eller har bare begrenset tilgjengelighet i eksportversjonen:

- Advanced Function Set 2 (alternativ nr. 9) begrenset til 4-akseinterpolasjon

Maskinprodusenten tilpasser den effektive ytelsen til styringen til hver enkelt maskin. Ytelsen tilpasses ved hjelp av maskinparametere. Derfor inneholder denne håndboken beskrivelser av funksjoner som ikke er tilgjengelige for hver styring.

Styringsfunksjoner som ikke er tilgjengelige for alle maskiner, er for eksempel:

- Verktøymåling med TT

Ta kontakt med maskinprodusenten for å gjøre deg kjent med de faktiske funksjonene til maskinen.

Mange maskinprodusenter og HEIDENHAIN tilbyr kurs i programmering av HEIDENHAIN-styringene. Det anbefales å delta på disse kursene for å gjøre seg godt kjent med styringsfunksjonene.



Brukerhåndbok Programmere bearbeidingscykluser:

Alle bearbeidingscyklusene er beskrevet i brukerhåndboken for **Programmering av bearbeidingscykluser**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.
ID: 1303406-xx



Brukerhåndbok Programmere målesykluser for emne og verktøy:

Alle touch-probe-syklusenes funksjoner er beskrevet i brukerhåndboken **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.
ID: 1303409-xx

**Brukerhåndbok Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-programmer:**

Alt innhold om konfigurering av maskinen samt testing og kjøring av NC-programmene, er beskrevet i brukerhåndboken **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.
ID: 1261174-xx

Programvarealternativer

TNC 640 har forskjellige programvarealternativer som kan aktiveres av maskinprodusenten. De forskjellige alternativene har følgende funksjoner:

Additional Axis (alternativ nr. 0 til alternativ nr. 7)

Tilleggsakse Ytterligere reguleringskretser 1 til 8

Advanced Function Set 1 (alternativ nr. 8)

Avanserte funksjoner gruppe 1

Rundbordbearbeiding:

- Konturer på utbrettingen av en sylinder
- Mating i mm/min

Omregnede koordinater:

Dreie arbeidsplan

Interpolasjon:

Sirkel med tre akser ved dreid arbeidsplan

Advanced Function Set 2 (alternativ nr. 9)

Avanserte funksjoner gruppe 2

Eksport bare med tillatelse

3D-bearbeiding:

- 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor
- Endre spindelhodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen på verktøypissens endres ikke (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Hold verktøyet loddrett på konturen
- Radiuskorrigerings av verktøy loddrett på verktøyretningen
- Manuell kjøring i det aktive verktøyaksesystemet

Interpolasjon:

Linje i > 4 akser (eksport bare med tillatelse)

HEIDENHAIN DNC (alternativ nr. 18)

Kommunikasjon med eksterne PC-applikasjoner via COM-komponenter

DCM Collision (alternativ #40)

Dynamisk kollisjonsovervåking

- Maskinprodusenten definerer objekter som skal overvåkes
- Advarsel i manuell drift
- Kollisjonsovervåking i programtesten
- Programavbrytelse i automatisk drift
- Overvåking også av 5-aksebevegelser

CAD Import (alternativ nr. 42)

CAD Import

- Støtter DXF, STEP og IGES
- Overtakelse av konturer og punktmaler
- Komfortabel fastsetting av nullpunkt
- Grafisk valg av kontursegmenter fra klartekstprogrammer

Global PGM Settings – GPS (alternativ nr. 44)

- Globale programinnstillinger**
- Overlagring av koordinattransformasjoner i programforløpet
 - Håndrattoverlagring

Adaptive Feed Control – AFC (alternativ nr. 45)**Adaptiv matingskontroll****Fresebearbeiding:**

- Beregning av faktisk spindelytelse ved hjelp av et læresnitt
- Definerer grenser der den automatiske matingskontrollen skal utføres
- Helautomatisk matingskontroll ved kjøring

Dreibearbeiding (alternativ nr. 50):

- Skjærekraftovervåking ved kjøring

KinematicsOpt (alternativ nr. 48)**Optimere maskinkinematikken**

- Sikre/gjenopprette aktiv kinematikk
- Kontrollere aktiv kinematikk
- Optimere aktiv kinematikk

Turning (alternativ #50)**Frese-/dreiemodus****Funksjoner:**

- Omkobling fresemodus/dreiemodus
- Konstant gjennomsnittshastighet
- Skjærradiuskompensasjon
- Dreiespesifikke konturelementer
- Dreiesykluser
- Dreiring med eksentrisk oppspenning
- Syklus **880 TANNHJUL SNEKKEFR.** (Alternativ nr. 50 og alternativ nr. 131)

KinematicsComp (alternativ nr. 52)**3D-romkompensasjon**

Kompensasjon for posisjons- og komponentfeil

OPC UA NC Server 1 til 6 (alternativ nr. 56 til nr. 61)**Standardisert grensesnitt**

OPC UA NC-serveren har et standardisert grensesnitt (**OPC UA**) for ekstern tilgang til data og funksjoner i styringen.

Med disse programvarealternativene kan opptil seks parallelle klientforbindelser settes opp parallelt.

3D-ToolComp (alternativ nr. 92)**Inngrepsvinkelavhengig radiuskorrigering av 3D-verktøy**

Eksport bare med tillatelse

- Kompensere for avvik i verktøyradiusen avhengig av inngrepsvinkelen
- Korreksjonsverdier i separat korreksjonsverditabell
- Forutsetning: arbeide med flatenormalvektorer (**LN**-blokker Alternativ nr. 9)

Extended Tool Management (alternativ nr. 93)

| | |
|----------------------------------|--|
| Utvidet verktøybehandling | Python-basert verktøyadministrasjonstillegg <ul style="list-style-type: none"> ■ Programspesifikk eller pallspesifikk bruksrekkefølge for alle verktøy ■ Programspesifikk eller pallspesifikk bestykningsliste over alle verktøy |
|----------------------------------|--|

Advanced Spindle Interpolation (alternativ nr. 96)

| | |
|-------------------------------|--|
| Interpolerende spindel | Interpol.dreining: <ul style="list-style-type: none"> ■ Syklus 291 INT.POL.DREI. KOBL. ■ Syklus 292 INT.POL.DREI. KONT. |
|-------------------------------|--|

Spindle Synchronism (alternativ nr. 131)

| | |
|----------------------------------|---|
| Synkront løp for sylindre | <ul style="list-style-type: none"> ■ Synkront løp for fresespindel og dreiespindel ■ Syklus 880 TANNHJUL SNEKKEFR. (Alternativ nr. 50 og alternativ nr. 131) |
|----------------------------------|---|

Remote Desktop Manager (Alternativ nr. 133)

| | |
|--|--|
| Fjernstyring av eksterne datamaskin-enheter | <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows på en separat datamaskinenhet ■ Integret i styringsoverflaten |
|--|--|

Synchronizing Functions (alternativ nr. 135)

| | |
|----------------------------------|--|
| Synkroniseringsfunksjoner | Funksjon for kobling i sanntid (Real Time Coupling – RTC): Koble akser |
|----------------------------------|--|

Cross Talk Compensation – CTC (alternativ nr. 141)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kompensering av aksekoblinger | <ul style="list-style-type: none"> ■ Registrering av dynamisk betinget posisjonsavvik på grunn av akseakselerasjoner ■ Kompensering av TCP (Tool Center Point) |
|--------------------------------------|---|

Position Adaptive Control – PAC (alternativ nr. 142)

| | |
|------------------------------------|---|
| Adaptiv posisjonsregulering | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av stillingen til aksene i arbeidsrommet ■ Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av hastigheten eller akselerasjonen til en akse |
|------------------------------------|---|

Load Adaptive Control – LAC (alternativ nr. 143)

| | |
|-------------------------------|--|
| Adaptiv lastregulering | <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisk registrering av emnemasser og slipekrefter ■ Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av den gjeldende massen til emnet |
|-------------------------------|--|

Active Chatter Control – ACC (alternativ nr. 145)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aktiv antivibrasjonsfunksjon | Helautomatisk antivibrasjonsfunksjon under bearbeiding |
|-------------------------------------|--|

Machine Vibration Control – MVC (alternativ nr. 146)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Svingningsdemping for maskiner | Demping av maskinsvingninger for forbedring av emneoverflaten ved hjelp av funksjonene: <ul style="list-style-type: none"> ■ AVD Active Vibration Damping ■ FSC Frequency Shaping Control |
|---------------------------------------|---|

CAD Model Optimizer (alternativ nummer 152)

| | |
|---------------------------------|--|
| CAD-modelloptimalisering | Konvertering og optimalisering av CAD-modeller <ul style="list-style-type: none"> ■ Oppspenningsutstyr ■ Råemne ■ Ferdigdel |
|---------------------------------|--|

Batch Process Manager (alternativ nr. 154)

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Batch Process Manager | Planlegging av produksjonsordrer |
|------------------------------|----------------------------------|

Component Monitoring (alternativ nr. 155)

| | |
|---|--|
| Komponentovervåking uten ekstern sensorikk | Overvåking av konfigurerte maskinkomponenter med tanke på overbelastning |
|---|--|

Grinding (alternativ nr. 156)

| | |
|-------------------------|---|
| Koordinatsliping | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sykluser for pendelløft ■ Sykluser for avretting ■ Støtte av verktøytyper slipeverktøy og avrettingsverktøy |
|-------------------------|---|

Gear Cutting (alternativ nr. 157)

| | |
|-------------------------------|--|
| Bearbeide fortanninger | <ul style="list-style-type: none"> ■ Syklus 285 DEFINER TANNHJUL ■ Syklus 286 TANNHJUL VALSEFRESING ■ Syklus 287 TANNHJUL VALSESKRELL. |
|-------------------------------|--|

Turning v2(alternativ #158)

| | |
|-------------------------------|---|
| Fresdreiiing versjon 2 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aunksjonene til programvarealternativ #50 ■ Syklus 882 DREIE SIMULTANSKRUBBING ■ Syklus 883 DREIE SIMULTANSLETTFRESING <p>Med de utvidede dreiefunksjonene kan du ikke bare for eksempel produsere emner med undersnitt, men også bruke et større område av skjæreplaten under bearbeidingen.</p> |
|-------------------------------|---|

Alt. Contour Milling (alternativ nr. 167)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Optimaliserte profilsykluser | Sykluser til produksjon av alle mulige lommer og øyer med virvelfresingen |
|-------------------------------------|---|

Flere tilgjengelige alternativer

HEIDENHAIN tilbyr flere maskinvareutvidelser og programvarealternativer som utelukkende kan konfigureres og implementeres av maskinprodusenten. Det inkluderer f.eks. den funksjonelle sikkerheten FS.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen fra maskinprodusenten eller i brosjyren **Alternativer og tilbehør**.

ID: 827222-xx

**VTC-brukerhåndbok**

Alle programvarefunksjoner for kameranlegget VT 121 er beskrevet i **VTC-brukerhåndboken**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.
ID: 1322445-xx

Beregnet bruksområde

Styringen tilsvarer klasse A iht. EN 55022 og er hovedsakelig beregnet for industriell bruk.

Juridisk informasjon

Styringsprogramvaren inneholder programvare med åpen kilde, og bruken av denne er underlagt spesielle bruksbetingelser. Disse bruksbetingelsene har forrang.

Du finner mer informasjon om dette på styringen på følgende måte:

- ▶ Trykk på tasten **MOD**.
- ▶ Velg gruppen **Generell informasjon** i MOD-menyen
- ▶ Valg av MOD-funksjon **Lisensinformasjon**

Styringsprogramvaren inneholder i tillegg binære biblioteker for **OPC UA**-programvaren til Softing Industrial Automation GmbH. For disse har bruksbetingelsene som er avtalt mellom HEIDENHAIN og Softing Industrial Automation GmbH, forrang.

Ved bruk av OPC UA NC-serveren eller DNC-serveren kan du utøve innflytelse på hvordan styringen forholder seg. Derfor må du bestemme om styringen fortsatt skal drives uten feilfunksjoner eller reduksjon av ytelsen før disse grensesnittene brukes produktivt. Ansvaret for gjennomføring av systemtesten påhviler oppretteren av programvaren som bruker disse kommunikasjonsgrensesnittene.

Nye funksjoner 34059x-17



Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner

Du finner mer informasjon om de tidligere programvareversjonene i tilleggsdokumentasjonen **Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner**. Hvis du trenger denne dokumentasjonen, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.
ID: 1322095-xx

- Funksjonene til **FN 18: SYSREAD (ISO: D18)** ble utvidet:
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID610 NR49**: Modus for filterreduksjon av en akse (**IDX**) ved **M120**
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID780**: Informasjon om gjeldende slipeverktøy
 - **NR60**: Aktiv korrigeringsmetode i **COR_TYPE**-kolonnen
 - **NR61**: Posisjoneringsvinkel for avrettingsverktøy
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950 NR48**: Verdien av **R_TIP**-kolonnen i verktøytabelen for gjeldende verktøy
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID11031 NR101**: Filnavn til protokollfil fra syklus **238 MAAL MASKINTILSTAND**

Mer informasjon: "Systemdata", Side 610

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Programvarealternativet #158 har fått endret navn til **Turning v2**. Programvarealternativet **Turning v2** inneholder i tillegg til syklusene **882 DREIE SIMULTANSKRUBBING** og **883 DREIE SIMULTANSLETTFRESING** alle funksjonene til programvarealternativ #50 **Turning**.
- Programvarealternativet #136 visuell fastspenningskontroll VSC er ikke lenger tilgjengelig.
- Følgende verktøytyper er lagt til:
 - **Planfres, MILL_FACE**
 - **Fasefreser, MILL_CHAMFER**
- I kolonnen **DB_ID** i verktøytabelen definerer du en database-ID for verktøyet. I en maskinovergripende verktøydatabase kan du identifisere verktøyene med unike database-ID-er, f.eks. i et verksted. Dette gjør det lettere for deg å koordinere verktøy på tvers av flere maskiner.

- I **R_TIP**-kolonnen i verktøytabelen definerer du en radius på spissen til verktøyet.
- Du definerer formen på probestiften i **STYLUS**-kolonnen i touch-probe-tabellen. Med valget **L-TYPE** definerer du en L-formet probestift.
- I Inndataparameteren **COR_TYPE** for slipeverktøy (alternativ 156) definerer du korrigeringsmetoden for avretting:
 - **Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL**
Materialfjerning på slipeverktøyet
 - **Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL**
Materialfjerning på avrettingsverktøyet
- Innenfor MOD-funksjonen **Ekstern tilgang** ble det lagt til en link for HEROS-funksjonen **Sert & nøkler**. Denne funksjonen lar deg definere innstillinger for sikre tilkoblinger over SSH.
- **OPC UA NC Server** gjør det mulig for klientapplikasjoner å få tilgang til verktøydataene i styringen. Du kan lese og skrive verktøydata.
OPC UA NC-serveren gir ikke tilgang til slipe- og avrettingsverktøytabellene (alternativ #156).

Endrede funksjoner 34059x-16

- Du kan bruke **TABDATA**-funksjonene til å få lese- og skrivetilgang til referansepunkttabellen.
 - Mer informasjon:** "Tilgang til tabellverdier ", Side 420
- **CAD-Viewer** ble utvidet som følger:
 - **CAD-Viewer** regner alltid internt med mm. Hvis du velger tomme som måleenhet, konverterer **CAD-Viewer** alle verdier til tommer.
 - Med ikonet **Vis sideliste** du kan forstørre Listevisningsvinduet til halve skjermen.
 - Styringen viser alltid koordinatene **X, Y og Z** i informasjonsvinduet for elementer. Når 2D-modus er aktiv, viser styringen Z-koordinaten nedtonet.
 - **CAD-Viewer** gjenkjenner også sirkler som redigeringsposisjoner som består av to halvsirkler.
 - Du kan lagre deldatum og delnullinformasjon til en fil eller utklippstavle selv uten programvarealternativ #42 CAD Import.

Mer informasjon: "Overføre data fra CAD-filer", Side 517

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Simuleringen tar hensyn til følgende kolonner i verktøytabelen:
 - **R_TIP**
 - **LU**
 - **RN**
- Styringen tar hensyn til følgende NC-funksjoner i driftsmodus **Programtest:**
 - **FN 27: TABWRITE (DIN/ISO: D27)**
 - **FUNCTION FILE**
 - **FUNCTION FEED DWELL**
- Maskinprodusenten kan definere maksimalt 20 komponenter som styringen overvåker ved hjelp av komponentovervåkning.
- Hvis et hånddratt er aktivt, viser styringen banematingen i displayet under programkjøringen. Hvis bare den valgte akse beveger seg, viser styringen aksematingen.
- For slipeverktøy (alternativ #156) er det ikke krysset av i boksen **HW** i skjermavisningen for verktøybehandlingen.
- For slipeverktøy av typen **Koppskive, GRIND_T** kan du redigere parameteren **ALPHA**.
- Minimum inngangsverdi for **FMAX**-kolonnen i touch-probe-tabellen er endret fra -9999 til +10.
- Det maksimale inndataområdet for kolonnene **LTOL** og **RTOL** i verktøytabelen er økt fra 0 til 0,9999 mm til 0,0000 til 5,0000 mm.
- Det maksimale inndataområdet for kolonnene **LBREAK** og **RBREAK** i verktøytabelen er økt fra 0 til 0,9999 mm til 0,0000 til 9,0000 mm.
- Styringen støtter ikke lenger den ekstra betjeningsstasjonen ITC 750.
- HEROS-verktøyet **Diffuse** er fjernet.
- I vinduet **Sert & nøkler** kan du på området **Externally administered SSH key file** velge en fil med ytterligere, offentlige

SSH-nøkler. Du kan dermed bruke SSH-nøkler uten at de må overføres til styringen.

- I vinduet **Nettverksinnstillinger** kan du eksportere og importere eksisterende nettverkskonfigurasjoner.
- Med maskinparametrene **allowUnsecureLsv2** (nr. 135401) og **allowUnsecureRpc** (nr. 135402) definerer maskinprodusenten om styringen skal sperre usikre LSV2- eller RPC-forbindelser også når brukeradministrasjonen er inaktiv. Disse maskinparametrene inngår i dataobjekt **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

Hvis styringen oppdager en usikker tilkobling, viser den en melding.

Nye syklusfunksjoner 34059x-17**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

- Syklus **1416 SKJÆREPUNKTPROBING** (ISO: **G1416**)
Bruk denne syklusen til å bestemme skjæringspunktet for to kanter. Syklusen trenger totalt fire probepunkter, to posisjoner på hver kant. Du kan bruke syklusen på de tre objektnivåene **XY**, **XZ** og **YZ**.
- Syklus **1404 PROBE SLOT/RIDGE** (ISO: **G1404**)
Bruk denne syklusen til å bestemme midten og bredden til en not eller et stykke. Styringen prøver med to probepunkter på motsatt side. Du kan også definere en dreining for noten eller stykket.
- Syklus **1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT** (ISO: **G1430**)
Med denne syklusen finner du én enkelt posisjon med en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt.
- Syklus **1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (ISO: **G1434**)
Bruk denne syklusen til å bestemme midten og bredden til en not eller et stykke med en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt. Styringen prøver med to probepunkter på motsatt side.

Endrede syklusfunksjoner 34059x-17

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

- Syklusen **277 OCM SKRAAFASE** (ISO: **G277**, alternativ 167) overvåker konturskader i bunnen som forårsakes av verktøyspissen. Denne verktøyspissen beregnes av radius **R**, radiusen på verktøyspissen **R_TIP** og spissens vinkel **T-ANGLE**.
- Syklusen **292 INT.POL.DREI. KONT.** (ISO: **G292**, alternativ 96) er blitt utvidet med parameteren **Q592 TYPE OF DIMENSION**. I denne parameteren definerer du om konturen er programmert med radiusdimensjoner eller diameterdimensjoner.
- Følgende sykluser gjelder tilleggsfunksjonene **M109** og **M110**:
 - Syklus **22 UTFRESING** (ISO: G122)
 - Syklus **23 BUNNPLAN DYBDE** (ISO: G123)
 - Syklus **24 SIDETOLERANSE** (ISO: G124)
 - Syklus **25 KONTURKJEDE** (ISO: G125)
 - Syklus **275 KONTURNOT VIRVELFR.** (ISO: G275)
 - Syklus **276 KONTURKJEDE 3D** (ISO: G276)
 - Syklus **274 OCM FRESING SIDE** (ISO: G274, alternativ 167)
 - Syklus **277 OCM SKRAAFASE** (ISO: G277, alternativ 167)
 - Syklus **1025 SLIP KONTUR** (ISO: G1025, alternativ 156)

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

- Protokoll for syklus **451 MAL KINEMATIKK** (ISO: **G451**, alternativ 48) viser de virksomme kompensasjonene for vinkelposisjonsfeilene (**locErrA/locErrB/locErrC**) når programvarealternativ 52 KinematicsComp er aktivert.
- Protokoll for syklusene **451 MAL KINEMATIKK** (ISO: **G451**) og **452 FORH.INNST.-KOMP.** (ISO: **G452**, alternativ 48) inneholder diagrammer med de målte og optimaliserte feilene på de enkelte måleposisjonene.
- I syklus **453 KINEMATIKKGITTER** (ISO: **G453**, alternativ 48) kan du bruke modusen **Q406=0** selv uten programvarealternativet 52 KinematicsComp.
- Syklusen **460 KALIBRERE TS PAA EN KULE** (ISO: **G460**) finner radius, ev. lengde, senterforskyvning og spindelvinkel for en L-formet probestift.
- Syklusene **444 BERORING 3D** (ISO: **G444**) og **14xx** støtter probingen med en L-formet probestift.

2

Første steg

2.1 Oversikt

Dette kapitlet skal hjelpe deg med å bli raskt kjent med de viktigste funksjonene i styringen. Du finner mer informasjon om hvert tema i den tilhørende beskrivelsen det henvises til.

Dette kapitlet omfatter følgende temaer:

- Slå på maskinen
- Programmere emne



Følgende temaer finner du i brukerhåndboken Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program:

- Slå på maskinen
- Teste emne grafisk
- Definere verktøy
- Definere emne
- Bearbeide emne

2.2 Slå på maskinen


Kvittere for strømbrudd og

FARE

OBS: Fare for bruker!

Maskiner og maskinkomponenter utgjør alltid mekaniske farer. Elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felt er spesielt farlig for personer med pacemakere og implantater. Faren oppstår når maskinen blir slått på!

- ▶ Les og følg maskinhåndboken
- ▶ Vær oppmerksom på og følg sikkerhetsmerknader og sikkerhetssymboler
- ▶ Bruke sikkerhetsinnretninger



Følg maskinhåndboken!
Påslåing av maskinen og fremkjøring til referansepunktene er maskinavhengige funksjoner.

Slik kobler du inn maskinen:


- ▶ Slå på strømforsyningen til styringen og maskinen.
- > Styringen starter operativsystemet. Denne prosessen kan ta noen minutter.
- > Deretter viser styringen dialogen for strømbrudd i topteksten på skjermen.

CE

- ▶ Trykk på **CE**-tasten
- > Styringen konverterer PLS-programmet.

I


- ▶ Slå på styrespenningen.
- > Styringen befinner seg i driftsmodusen **Manuell drift**.



Avhengig av maskinen din må ytterligere trinn utføres for å kunne kjøre NC-programmer.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Slå på maskinen
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

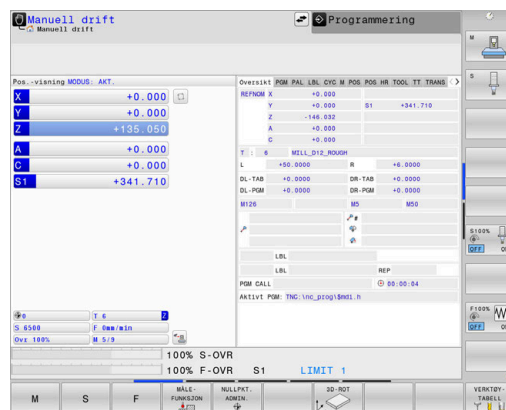

2.3 Programmere den første delen

Velge driftsmodus

Du kan bare opprette NC-programmer i driftsmodusen **Programmering**:



 




- ▶ Trykk på driftsmodustasten.
- > Styringen skifter til driftsmodusen **Programmering**.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser
Mer informasjon: "Programmere", Side 74

Viktige betjeningslementer for styringen

| Tast | Funksjoner for dialogstyring |
|---|---|
|  | Bekreft inntasting og aktivere neste dialogspørsmål |
|  | Hoppe over dialogspørsmål |
|  | Avslutte dialogen før den er ferdig |
|  | Avbryte dialog, forkaste inntasting |
|  | Funksjonstaster på skjermen som brukes til å velge funksjoner avhengig av den aktive driftsstatusen |

Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette og endre NC-programmer
Mer informasjon: "Redigere NC-program", Side 101
- Oversikt over tastene
Mer informasjon: "Betjeningslementer for styringen", Side 2

Åpne nytt NC-program / Filbehandling

Når du skal opprette et nytt NC-program, gjør du følgende:

PGM
MGT


- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
 - ▶ Styringen åpner filbehandling.
- Filbehandling til styringen er oppbygd på samme måte som filbehandling på en PC med Windows Utforsker. Med filbehandling kan du administrere dataene på styringens interne minne.
- ▶ Velg mappe
 - ▶ Angi valgfritt filnavn med filendelsen **.H**

ENT

- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Styringen spør etter måleenheten for det nye NC-programmet.

MM

- ▶ Trykk på funksjonstasten til ønsket måleenhet **MM** eller **INCH**

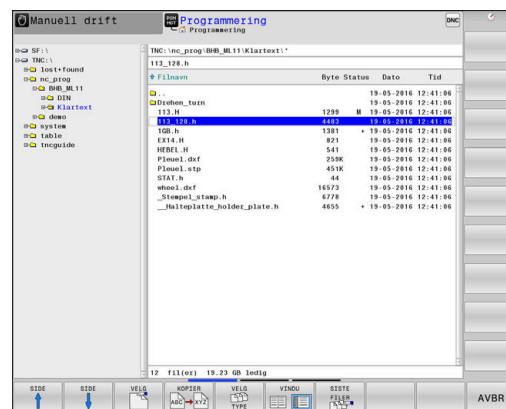

Styringen oppretter automatisk den første og siste NC-blokken i NC-programmet. Disse NC-blokkene kan du ikke endre senere.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Filbehandling
Mer informasjon: "Filbehandling", Side 107
- Opprette nytt NC-program
Mer informasjon: "Åpne og angi NC-programmer", Side 91



Definere råemne

Når du har åpnet et nytt NC-program, kan du definere et råemne. Du definerer eksempelvis en kvader ved å angi MIN- og MAKS-punktet der hvert punkt refererer til det valgte nullpunktet.

Etter at du har valgt ønsket råemneform med en funksjonstast, starter styringen automatisk råemnedefinisjonen og spør etter de nødvendige råemnedataene.

Gå frem på følgende måte for å definere et rektangulært råemne:

- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede råemneformen kvader
- ▶ **Arbeidsplan i grafikk: XY:** Angi aktiv spindelakse. Z er merket som forhåndsinnstilling. Bekreft med **ENT**-tasten.
- ▶ **Definisjon råemne: minimum X:** Angi den minste X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: minimum Y:** Angi den minste Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: minimum Z:** Angi den minste Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. -40, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum X:** Angi den største X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum Y:** Angi den største Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100, bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ **Definisjon råemne: maksimum Z:** Angi den største Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0, bekreft med **ENT**-knappen
- > Styringen avslutter dialogen.

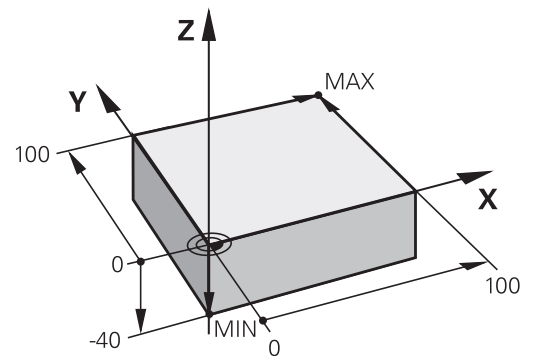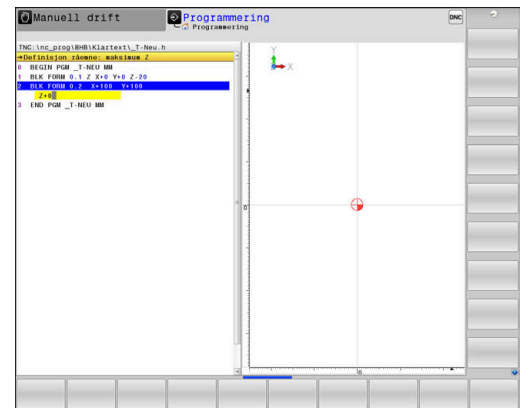

Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Eksempel

```
0 BEGIN PGM NY MM
```

```
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
```

```
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
```

```
3 END PGM NY MM
```

Detaljert informasjon om dette temaet

- Definere råemne
Mer informasjon: "Åpne nytt NC-program", Side 96

Programoppbygging

NC-programmer bør alltid være oppbygd på mest mulig lik måte. Det gir bedre oversikt, gir raskere programmering og reduserer feilkildene.

Anbefalt programoppbygging ved enkle, konvensjonelle konturbearbeidinger

Eksempel

| |
|---------------------------------|
| 0 BEGIN PGM BSPCONT MM |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z... |
| 2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z... |
| 3 TOOL CALL 5 Z S5000 |
| 4 L Z+250 R0 FMAX M3 |
| 5 L X... Y... R0 FMAX |
| 6 L Z+10 R0 F3000 M8 |
| 7 APPR ... X... Y...RL F500 |
| ... |
| 16 DEP ... X... Y... F3000 M9 |
| 17 L Z+250 R0 FMAX M2 |
| 18 END PGM BSPCONT MM |

- 1 Kall opp verktøyet, definer verktøyakse
- 2 Frikjør verktøy, start spindel
- 3 Forposisjoner i arbeidsplanet i nærheten av konturstartpunkt
- 4 Forposisjoner i verktøyaksen via emnet eller rett på dybde. Slå på kjølemiddel ved behov
- 5 Kjør frem til kontur
- 6 Bearbeide kontur
- 7 Forlat kontur
- 8 Frikjør verktøyet, og avslutt NC-programmet

Detaljert informasjon om dette temaet

- Konturprogrammering
 - Mer informasjon:** "Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding", Side 144

Anbefalt programoppbygging ved enkle syklusprogrammer

Eksempel

| |
|--|
| 0 BEGIN PGM BSBCYC MM |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z... |
| 2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z... |
| 3 TOOL CALL 5 Z S5000 |
| 4 L Z+250 R0 FMAX M3 |
| 5 PATTERN DEF POS1(X... Y... Z...) ... |
| 6 CYCL DEF... |
| 7 CYCL CALL PAT FMAX M8 |
| 8 L Z+250 R0 FMAX M2 |
| 9 END PGM BSBCYC MM |

- 1 Kall opp verktøyet, definer verktøyakse
- 2 Frikjør verktøy, start spindel
- 3 Definer bearbeidingsposisjoner
- 4 Definer bearbeidingssyklus
- 5 Kall opp syklus, og slå på kjølemiddel
- 6 Frikjør verktøyet, og avslutt NC-programmet

Detaljert informasjon om dette temaet

- Syklusprogrammering
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**





Programmere enkel kontur

Konturen som vises til høyre, skal omfreses én gang med en dybde på 5 mm. Du har allerede angitt råemnedefinisjonen.

Etter at du har åpnet en NC-blokk med en funksjonstast, spør styringen etter alla dataene som dialog i toppteksten.

Når du skal programmere konturlinje, gjør du som følger:


Kalle opp verktøyet

- | | |
|---|---|
|  | ▶ Trykk på tasten TOOL CALL |
| | ▶ Angi verktøydata, f.eks. verktøynummer 16 |
|  | ▶ Bekreft med ENT -tasten |
|  | ▶ Bekreft verktøyaksen Z med tasten ENT . |
| | ▶ Angi spindelturtall, f.eks. 6500 |
|  | ▶ Trykk på SLUTT -tasten |
| | ▶ Styringen avslutter NC-blokken. |







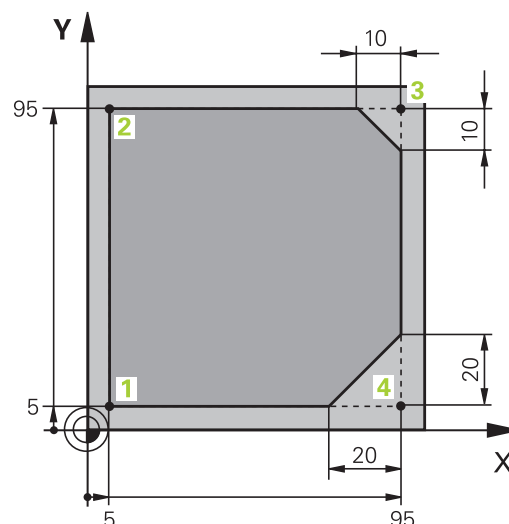

Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.







 
Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.








 
Frikjør verktøy

-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **Z**
 - ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigerings.
 - > Styringen tar i bruk **RO**, ingen radiuskorrigerings.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
 - > Styringen tar i bruk **FMAX**.
 - ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M3**, sett på spindel.
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
 - > Styringen lagrer kjøreblokken.








Forposisjoner verktøy i arbeidsplanet

-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **X**
 - ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -20 mm
-  ▶ Trykk på aksetasten **Y**
 - ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -20 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigerings.
 - > Styringen tar i bruk **RO**.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
 - > Styringen tar i bruk **FMAX**.
 - ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
 - > Styringen lagrer kjøreblokken.


 
 
 
 
 

 


Posisjoner verktøy i dybden

-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdien for posisjonen som det skal kjøres frem til, f.eks.: -5 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigeringsfunksjon.
- > Styringen tar i bruk **RO**.
- ▶ Angi verdi for posisjoneringsmating, f.eks.: 3000 mm/min
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M8** for å sette på kjølemiddel
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer kjøreblokken.


 
 



 
Kjør mykt frem til konturen

-  ▶ Trykk på tasten **APPR DEP**
- > Styringen viser en funksjonstastrekke med frem- og tilbakekjøringsfunksjoner.
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **APPR CT**
- ▶ Angi koordinatene for konturstartpunktet **1**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi innkjøringsvinkel, f.eks. 90°, ved midtpunktsvinkel **CCA**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi fremkjøringsradius, f.eks. 8 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **RL**
- > Styringen tar i bruk radiuskorrigeringsfunksjon til venstre.
- ▶ Angi verdi for bearbeidingsmating, f.eks.: 700 mm/min
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer fremkjøringsbevegelsen.







Bearbeide kontur

-  ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **2**, f.eks. **Y 95**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen overtar den endrede verdien og beholder all annen informasjon fra den forrige NC-blokken.
-  ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **3**, f.eks. **X 95**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
-  ▶ Trykk på tasten **CHF**
- ▶ Angi fasebredde 10 mm
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer fasen på slutten av lineærblokken.
-  ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **4**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
-  ▶ Trykk på tasten **CHF**
- ▶ Angi fasebredde 20 mm
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

Avslutt og kjør mykt fra kontur

-  ▶ Trykk på tasten **L**
- ▶ Angi koordinatene for konturpunktet **1**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
-  ▶ Trykk på tasten **APPR DEP**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **DEP CT**
- ▶ Angi tilbakekjøringsvinkel, f.eks. 90° ved midtpunktsvinkel **CCA**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi tilbakekjøringsradius, f.eks. 8 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi verdi for posisjoneringsmating, f.eks.: 3000 mm/min
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. M9, slå av kjølemiddel
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer tilbakekjøringsbevegelsen.

Frikjør verktøy

-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigerings.
> Styringen tar i bruk **RO**.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
> Styringen tar i bruk **FMAX**.
▶ Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M30** for programslutt
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
> Styringen lagrer kjøreblokken og avslutter NC-programmet.





Detaljert informasjon om dette temaet


- **Komplett eksempel med NC-blokker**
Mer informasjon: "Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing", Side 169
- Opprette nytt NC-program
Mer informasjon: "Åpne og angi NC-programmer", Side 91
- Kjøre til / forlate konturer
Mer informasjon: "Kjøre frem til og forlate kontur", Side 148
- Programmere konturer
Mer informasjon: "Oversikt over banefunksjoner", Side 158
- Programmerbare matingsmoduser
Mer informasjon: "Mulige mateinntastinger", Side 99
- Korrigerings av verktøyradius
Mer informasjon: "verktøyradiuskorrigerings", Side 137
- Tilleggsfunksjonene M
Mer informasjon: "Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel ", Side 229

Skrive syklusprogram







Du skal utføre boringene (dybde 20 mm) i bildet til høyre med en standardboresyklus. Du har allerede angitt råemnedefinisjonen.

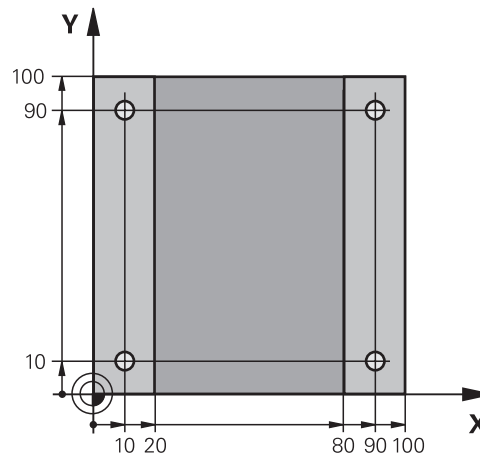
Kalle opp verktøyet

  -  ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
- ▶ Angi verktøystørrelse, f.eks. verktøynummer 5
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
-  ▶ Bekreft verktøyaksen **Z** med tasten **ENT**.
- ▶ Angi spindelturtall, f.eks. 4500
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- ▶ Styringen avslutter NC-blokken.







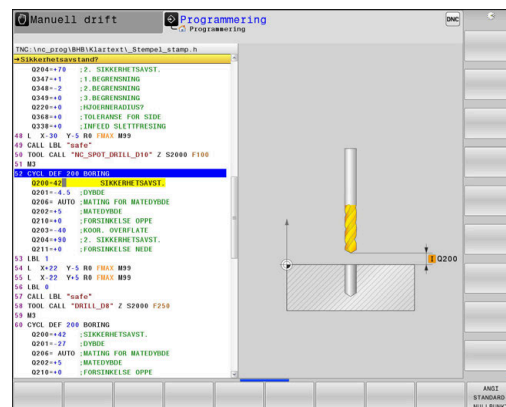
Frikjør verktøy

 



-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigerings.
- ▶ Styringen tar i bruk **R0**, ingen radiuskorrigerings.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
- ▶ Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M3**, sett på spindel.
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- ▶ Styringen lagrer kjøreblokken.






 
Definere mal

-  ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- > Styringen åpner funksjonstastlinjen med de spesielle-funksjonene.
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **KONTUR/BEHANDL.**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PATTERN DEF**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PUNKT**
- > Angi koordinatene for første posisjon
- > Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- > Styringen åpner dialogen for neste posisjon.
- > Angi koordinater
-  ▶ Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.
- > Angi koordinatene for alle posisjoner
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lagrer NC-blokken.







Definere syklus

-  ▶ Trykk på **CYCL DEF**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **BORING/ GJENGE**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **200**
- > Styringen starter dialogen for syklusdefinisjon.
- > Angi syklusparametre
-  ▶ Bekreft hver inntasting med **ENT**-tasten.
- > Styringen viser en grafikk der den aktuelle syklusparameteren vises.

Kalle opp syklus

-  ▶ Trykk på **CYCL CALL**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **CYCL CALL PAT.**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
- > Styringen tar i bruk **FMAX**.
- > Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
- > Styringen lager NC-blokken.

Frikjør verktøy

-  ▶ Trykk på tasten **L**
-  ▶ Trykk på aksetasten **Z**
- ▶ Angi verdi for frikjøring, f.eks.: 250 mm
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved radiuskorrigerings.
> Styringen tar i bruk **RO**.
-  ▶ Trykk på tasten **ENT** ved mating **F**.
> Styringen tar i bruk **FMAX**.
- ▶ Angi tilleggsfunksjon **M**, f.eks. **M30** for programslutt
-  ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten
> Styringen lagrer kjøreblokken og avslutter NC-programmet.

Eksempel

| | |
|---|--------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM C200 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 5 Z S4500 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX M3 | Frikjør verktøy, start spindel |
| 5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0) | Definere bearbeidingsposisjoner |
| 6 CYCL DEF 200 BOR | Definere syklus |
| Q200=2 ;SIKKERHETSAVST. | |
| Q201=-20 ;DYBDE | |
| Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE | |
| Q202=5 ;MATEDYBDE | |
| Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE | |
| Q203=-10 ;KOOR. OVERFLATE | |
| Q204=20 ;2. SIKKERHETSAVST. | |
| Q211=0.2 ;FORSINKELSE NEDE | |
| Q395=0 ;FORHOLD DYBDE | |
| 7 CYCL CALL PAT FMAX M8 | Sett på kjølemiddel, kall opp syklus |
| 8 L Z+250 R0 FMAX M30 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 9 END PGM C200 MM | |

Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette nytt NC-program
Mer informasjon: "Åpne og angi NC-programmer", Side 91
- Syklusprogrammering
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

3


Grunnleggende

3.1 TNC 640

HEIDENHAIN TNC-styringer er banestyringer beregnet på verksteder. Disse systemene gjør det mulig å programmere vanlige frese- og borebearbeidinger direkte i maskinen ved hjelp av en lett forståelig klartekst. De er beregnet brukt til frese- og bormaskiner samt til bearbeidingsentre med opptil 24 akser. I tillegg kan også vinkelposisjonen til spindlene stilles inn med programmeringen.

På den integrerte harddisken kan du lagre så mange NC-programmer som du ønsker, også programmer som er opprettet eksternt. Hvis du må regne ut noe raskt, kan du når som helst åpne en kalkulator.

Kontrollpanelet og skjermbildet er oversiktlig utformet, slik at du har rask og enkel tilgang til alle funksjonene.

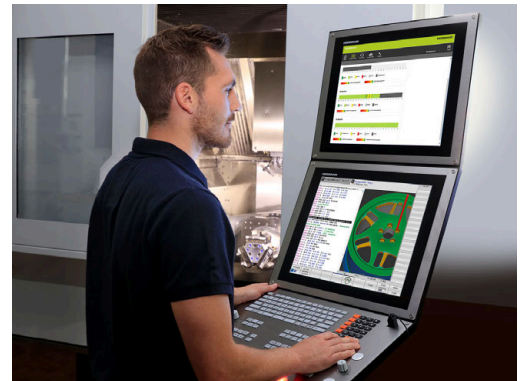

HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO

HEIDENHAIN-klartekst er svært brukervennlig til skriving av programmer. Det er det interaktive programmeringsspråket for verkstedet. En programmeringsgrafikk gir en fremstilling av de enkelte bearbeidingsstrinnene mens programmet skrives. Hvis det ikke foreligger en NC-kompatibel tegning, vil den frie konturprogrammeringen FK hjelpe i tillegg. En grafisk simulering av emnebearbeidningen er mulig både under programtest og programkjøring.

I tillegg kan styringene også programmeres i henhold til DIN/ISO.

Det er også mulig å angi og teste et NC-program samtidig som et annet NC-program utfører en emnebearbeidning.

Kompatibilitet

NC-programmer som ble opprettet på HEIDENHAIN-banestyringer (fra TNC 150 B), kan under visse forutsetninger startes fra TNC 640. Hvis NC-blokker inneholder ugyldige elementer, vil disse angis som feilmeldinger eller ERROR-blokker fra styringen når filen åpnes.

3.2 Skjermen og kontrollpanelet

Skjermen

Styringen leveres med en 19 tommers skjerm.

1 Topptekst

Når styringen er slått på, viser toppteksten på skjermen de valgte driftsmodusene: maskindriftsmoduser til venstre og programmeringsdriftsmoduser til høyre. I det største feltet i toppteksten vises driftsmodusen som skjermbildet er i: Her vises det dialogspørsmål og meldinger (unntatt når styringen bare viser grafikk).

2 Funksjonstaster

I bunnteksten viser styringen enda flere funksjoner i en funksjonstastrekke. Disse funksjonene velger du ved hjelp av de tastene som befinner seg nedenfor. Rett over funksjonstastrekken er det noen tynne streker som viser hvor mange av de eksisterende funksjonsrekkene det er mulig å velge ved hjelp av funksjonsvalgtastene som ligger på utsiden. Den aktive funksjonstastrekken er markert i blått.

3 Funksjonsvalgtaster


4 Funksjonsvalgtaster

5 Definere inndelingen av skjermen

6 Tast for å veksle mellom skjermbilde for maskindriftsmodus, programmeringsdriftsmodus og et tredje skrivebord

7 Funksjonsvalgtaster for funksjonstastene fra maskinprodusenten

8 Funksjonsvalgtaster for funksjonstastene fra maskinprodusenten

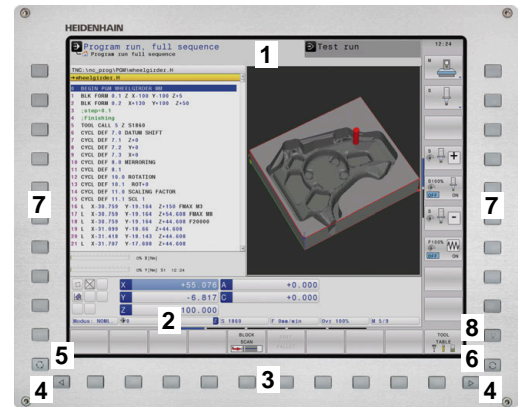

i Når du bruker en TNC 640 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

Mer informasjon: "Betjene berørings-skjerm", Side 597

Definere skjermbildeinndeling

Brukeren velger selv inndelingen av skjermbildet. Styringen kan f.eks. i driftsmodusen **Programmering** vise NC-programmet i det venstre vinduet, mens det høyre vinduet samtidig viser en programmeringsgrafikk. En annen mulighet er å vise programinndelingen i det høyre vinduet eller å bare vise NC-programmet i et stort vindu. Hvilke vinduer styringen kan vise, avhenger av den valgte driftsmodusen.

 
Definere skjermbildeinndeling:



- ▶ Trykk på tasten **Inndeling av skjermbilde**: Funksjonstastlinjen viser mulighetene for inndeling av skjermbildet

Mer informasjon: "Driftsmoduser", Side 73

- ▶ Velg inndeling av skjermen med funksjonstasten



Kontrollpanel

TNC 640 kan leveres med integrert kontrollpanel. Illustrasjonen oppe til høyre viser styringselementene på det eksterne kontrollpanelet:

- 1 Alfatastatur til skiving av tekst, filnavn og DIN/ISO-programmering
- 2
 - Filbehandling
 - Lommekalkulator
 - MOD-funksjon
 - HELP-funksjon
 - Visning av feilmeldinger
 - Veksling mellom skjermbilder for de ulike driftsmodusene
- 3 Driftsmoduser for programmering
- 4 Driftsmoduser for maskinen
- 5 Åpne programmeringsdialoger
- 6 Navigasjonstaster og hoppkommando **GOTO**
- 7 Tallinnlegging og aksevalg
- 8 Pekeplate
- 9 Museknapper
- 10 USB-tilkobling



Funksjonene til de enkelte tastene finner du i en oversikt på den første omslagssiden.



Når du bruker en TNC 640 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

Mer informasjon: "Betjene berørings-skjerm", Side 597



Følg maskinhåndboken!

Enkelte maskinprodusenter bruker ikke kontrollpanelet som er standard for HEIDENHAIN.

Taster, f.eks. **NC-start** eller **NC-stopp**, er beskrevet i maskinhåndboken.

Rengjøring

i Unngå smuss ved å bruke arbeidshansker.

For å opprettholde tastaturenhets funksjonsevne må du utelukkende bruke rengjøringsmiddel med anioniske eller ikke-ioniske tensider.

i Ikke påfør rengjøringsmiddelet direkte på tastaturenheten, men fukt en egnet rengjøringsklut med det.

Slå styringen av før du rengjør tastaturenheten.

i For å unngå skader på tastaturenheten må du ikke bruke følgende rengjøringsmidler eller hjelpestoffer:

- Aggressive løsemidler
- Skuremidler
- Trykkluft
- Dampstråler

i Spøringsballen krever ikke regelmessig vedlikehold. En rengjøring er bare nødvendig hvis utstyret ikke fungerer som det skal lenger.

Hvis tastaturenheten omfatter en spøringsball, går du frem som følger ved rengjøring:

- ▶ Slå av styringen
- ▶ Drei uttrekksringen 100° mot klokka
- ▶ Den avtakbare uttrekksringen løfter seg ut av tastaturenheten under dreining.
- ▶ Fjern uttrekksringen
- ▶ Ta ballen ut
- ▶ Fjern sand, spon og støv forsiktig fra ballsetet

i Riper i ballsetet kan føre til dårlig eller ingen funksjonalitet.

- ▶ Påfør en liten mengde isopropanol-alkohol-rengjøringsmiddel på en lofri og ren klut

i Følg anvisningene for rengjøringsmiddelet.

- ▶ Tørk forsiktig ut av ballsetet med kluten, til du ikke lenger ser slør eller flekker


Skifte av tastekapper

Hvis du trenger nye tastekapper på tastaturenheten, kan du henvende deg til HEIDENHAIN eller maskinprodusenten.



Tastaturet må være komplett, ellers er ikke kapslingsgrad IP54 lenger garantert.


Slik skifter du tastekapper:

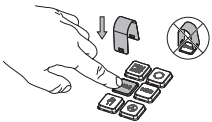


- ▶ Skyv avtrekksverktøyet (ID 1325134-01) over tastekappen, til griperne klikker på plass



 Hvis du trykker på tasten, blir det enklere å bruke avtrekksverktøyet.



- ▶ Trekk tastekappen av

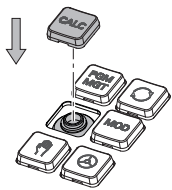

- ▶ Sett tastekappen på tetningen, og trykk godt fast



Tetningen må ikke skades, ellers er ikke kapslingsgrad IP54 lenger garantert.

- ▶ Testing av feste og funksjon

Extended Workspace Compact

24-tommersskjermen tilbyr i tverrformat et ekstra arbeidsgrensesnitt på venstre side av styringsgrensesnittet. Med denne ekstra posten kan du åpne andre applikasjoner ved siden av styringsskjerm bildet og samtidig alltid ha oversikt over bearbeidingen.

Dette oppsettet heter **Extended Workspace Compact** eller **Sidescreen** og gir mange flerberøringsfunksjoner.

Styringen tilbyr følgende visningsmuligheter i forbindelse med **Extended Workspace Compact**:

- Inndeling i styringsgrensesnitt og ekstra arbeidsgrensesnitt for applikasjoner
- Fullskjermmodus på styringsgrensesnittet
- Fullskjermmodus for applikasjoner

Hvis du skifter til fullskjermmodus, kan du bruke HEIDENHAIN-tastaturet for de eksterne applikasjonene.



i HEIDENHAIN tilbyr alternativt et andre skjerm bilde for styringen som **Extended Workspace Comfort**. **Extended Workspace Comfort** tilbyr en samtidig fullskjermvisning av styringen og et eksternt program.

Fullskjermområder

Extended Workspace Compact er inndelt i følgende områder:


1 JH-standard

I dette området vises styringsgrensesnittet.

2 JH-utvidet

I dette området er det lagret konfigurerbare hurtigtilganger til de følgende HEIDENHAIN-programmene.

- **HEROS-meny**
- 1. Arbeidsområde, maskinens driftsmodus, for eksempel **Manuell drift**
- 2. Arbeidsområde, programmeringsmodus, for eksempel **Programmering**
- 3. og 4. Arbeidsområde, kan fritt benyttes til applikasjoner som f.eks. **CAD-Converter**
- Samling av ofte brukte funksjonstaster, såkalte hotkeys

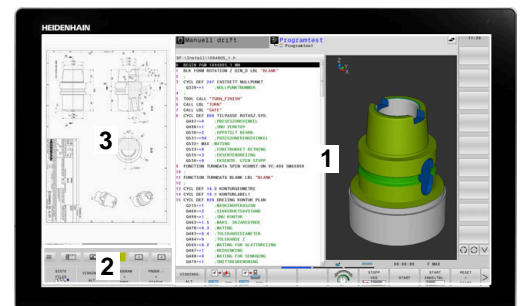

i Fordelene med **JH-utvidet**:

- Hver driftsmodus har en egen ekstra funksjonstastlinje
- Sparer deg arbeidet med å navigere gjennom ulike nivåer av HEIDENHAIN-funksjonstaster

3 OEM

Dette området er reservert for programmer som maskinprodusenten definerer eller frigir.

Mulig innhold i **OEM**:

- Maskinprodusentens Python-applikasjon for å vise funksjoner og maskintilstander
- Skjermbildeinnhold til en ekstern PC ved hjelp av en **Remote Desktop Manager** (alternativ nr. 133)



Ved hjelp av programvarealternativet nr. 133 **Remote Desktop Manager** kan du starte ytterligere applikasjoner på styringen og vise dem på den ekstra arbeidsflaten eller i fullskjermmodusen til **Extended Workspace Compact**.

Med den valgfrie maskinparameteren **connection** (nr. 130001) definerer maskinprodusenten hvilken applikasjon i Sidescreen det opprettes en forbindelse til.

Fokusstyring

Du kan koble om tastaturfokus mellom styringsgrensesnittet og applikasjonen i Sidescreen.

Du kan koble om fokus på følgende måter:


- Velg området til gjeldende applikasjon
- Velg ikonet til arbeidsplanet

Hotkeys

Avhengig av tastaturfokus inneholder området **JH-utvidet** kontekstsensitive hotkeys. Så snart fokus ligger på et program i Sidescreen, tilbyr disse hotkeys funksjonen til omkobling av visningen.

Dersom flere programmer er åpnet i Sidescreen, kan du veksle mellom de enkelte programmene ved hjelp av omkoblingssymbolet.

Du kan forlate fullskjermmodus når som helst via bildeskjermens skifttast, eller du kan bruke en driftsmodustast på tastaturenheten.

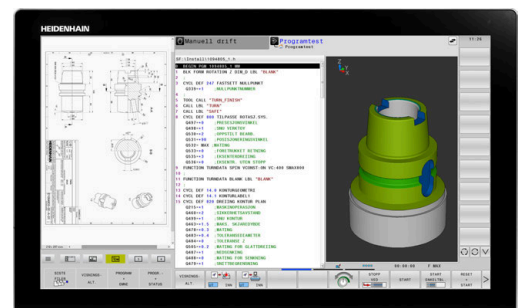

3.3 Driftsmoduser



 

Manuell drift og el. hånddratt

I driftsmodusen **Manuell drift** konfigurerer du maskinen. Du kan posisjonere maskinen manuelt eller skritt for skritt og sette nullpunkter.

Med aktivt alternativ nr.8 kan du dreie arbeidsplanet.

Driftsmodusen **El. hånddratt** støtter manuell kjøring av maskinaksene med et elektronisk hånddratt HR.


 


Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet



| Funksjons-tast | Vindu |
|---|---|
|  | Posisjoner |
|  | Venstre: posisjoner, høyre: statusvisning |
|  | Venstre: posisjoner, høyre: emner |
|  | Venstre: posisjoner, høyre: kollisjonsenheter og emner (Alternativ nr. 40) |

Posisjonering med manuell inntasting

I denne driftsmodusen er det mulig å programmere enkle kjørebegivelser, f.eks. for planfresing eller forposisjonering.

Skjermtaster til inndeling av skjermbildet

| Funksjons-tast | Vindu |
|---|--|
|  | NC-program |
|  | Venstre: NC-program, høyre: statusvisning |
|  | Venstre: NC-program, høyre: emne |
|  | Venstre: NC-program, høyre: kollisjonsenheter og emner |

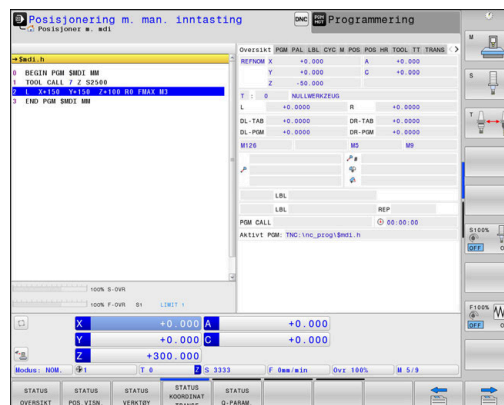
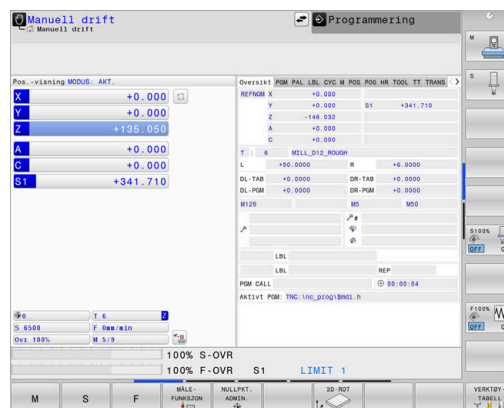



Programmere

I denne driftsmodusen oppretter du NC-programmer. Den frie konturprogrammeringen, de ulike syklusene og Q-parameterfunksjonene gir deg hjelp og støtte under programmeringen. Du kan velge om programmeringsgrafikken skal vise kjøringen som er programmert.

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

  Funksjonstast Vindu




 


| | |
|---|---|
|  | NC-program |
|  | Venstre: NC-program, høyre: programinndeling |
|  | Venstre: NC-program, høyre: programmeringsgrafikk |



Programtest

Styringen simulerer NC-programmer og programdeler i driftsmodusen **Programtest** for å kontrollere om det f.eks. foreligger geometrisk inkompatibilitet, manglende eller feilaktige inndata i NC-programmet eller brudd på grensene for arbeidsrommet. Simuleringen støttes grafisk med ulike typer visninger.

Skjermtaster til inndeling av skjermbildet

Funksjons-tast Bytte


| | |
|---|--|
|  | NC-program |
|  | Venstre: NC-program, høyre: statusvisning |
|  | Venstre: NC-program, høyre: emne |
|  | Emne |
|  | Venstre: NC-program, høyre: kollisjonsenheter og emner |
|  | Kollisjonsenheter og emner |

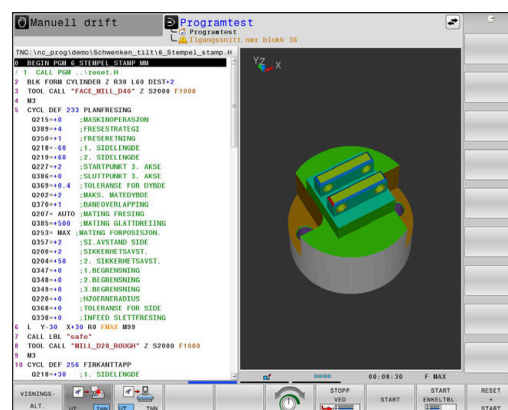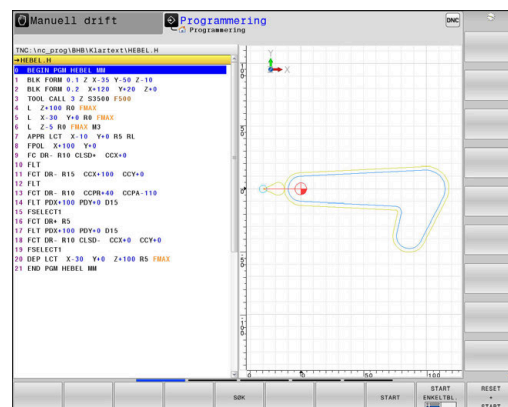

Programkjøring Blokkrekke og programkjøring Enkeltblokk

I driftsmodusen **Prog.kjøring blokkrekke** utfører styringen et NC-program helt til programslutt eller til det forekommer et manuelt eller programmert avbrudd. Du kan gjenoppta programkjøringen etter et avbrudd.

I driftsmodusen **Prog.kjøring enkeltblokk** starter du hver NC-blokk enkeltvis med den eksterne **NC-start**-tasten. Ved punktmaskykluser og **CYCL CALL PAT** stopper styringen etter hvert punkt. Råemnedefinisjonen interpreteres som en NC-blokk

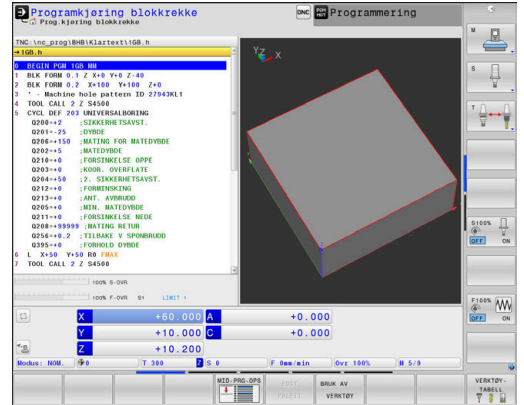

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

| Funksjons-tast | Vindu |
|--------------------|--|
| PROGRAM | NC-program |
| PROGR. - + INNDEL. | Venstre: NC-program, høyre: inndeling |
| PROGR. - + STATUS | Venstre: NC-program, høyre: statusvisning |
| PROGRAM + EMNE | Venstre: NC-program, høyre: emne |
| EMNE | Emne |
| POSISJON + MASKIN | Venstre: NC-program, høyre: kollisjonsenheter og emner |
| MASKIN | Kollisjonsenheter og emner |

Skjermtaster til inndeling av skjermbildet ved palettabeller

| Funksjons-tast | Vindu |
|-------------------|--|
| PALETT | Palettabell |
| PROGR. - + PALETT | Venstre: NC-program, høyre: palettabell |
| PALETT + STATUS | Venstre: palettabell, høyre: statusvisning |
| PALETT + GRAFIKK | Venstre: palettabell, høyre: grafikk |
| BPM | Batch Process Manager |

3.4 Grunnleggende om NC


Avstandsenkodere og referansemerker

På maskinaksene sitter avstandsenkodere som registrerer posisjonene til maskinbordet eller verktøyet. På de lineære aksene er det vanligvis montert lengdeenkodere, og på rundbordene og roteringsaksene sitter det vinkelenkodere.

Når en maskinakse er i bevegelse, sender den tilhørende avstandsenkoderen ut et signal som styringen bruker til å beregne den nøyaktige, aktuelle posisjonen til maskinaksen.

Ved strømbrudd går forbindelsen mellom maskinsleideposisjonen og den beregnede, aktuelle posisjonen tapt. For å kunne opprette forbindelsen på nytt benytter inkrementelle posisjonsenkodere seg av referansemerker. Ved overkjøring av et referansemerke mottar styringen et signal som indikerer et maskinbasert nullpunkt. På den måten kan styringen gjenopprette forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og den gjeldende maskinposisjonen. For lengdeenkodere med avstandskodede referansemerker må du kjøre maskinaksen maksimum 20 mm, og for vinkelenkodere maksimum 20°.

Ved absolutte enkodere blir det overført en absolutt posisjonsverdi til styringen etter at maskinen er slått på. Dermed er forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og maskinsleideposisjonen gjenopprettet med en gang maskinen er slått på. Forbindelsen opprettes uten at maskinaksene kjøres.

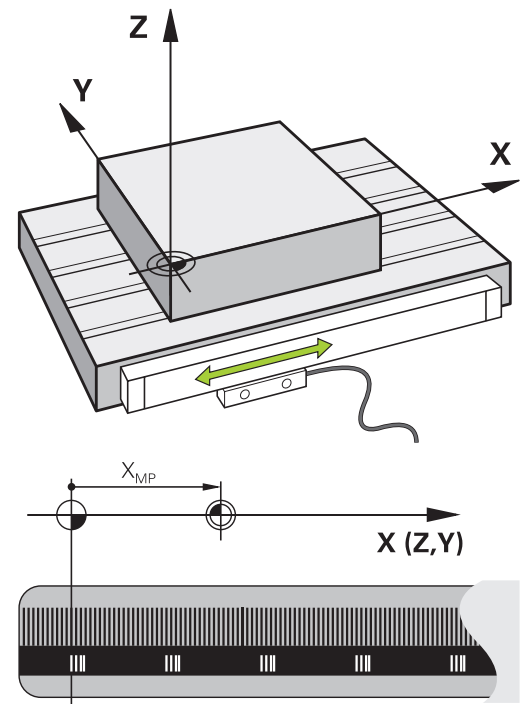


Programmerbare akser

De programmerbare aksene til styringen samsvarer med aksedefinisjonen i DIN 66217 som standard.

Beskrivelsene av de programmerbare aksene finner du i tabellen under:

| Sirkel | Parallellakse | Roteringsakse |
|--------|---------------|---------------|
| X | U | A |
| Y | V | B |
| Z | W | C |

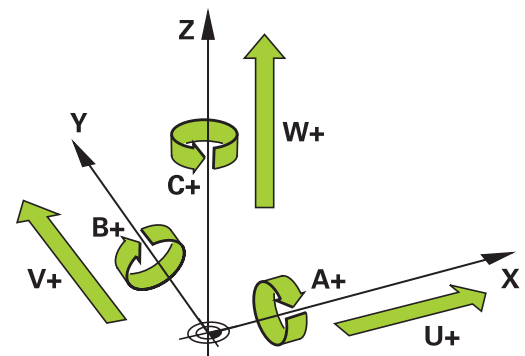

Følg maskinhåndboken!

Antallet programmerbare akser, samt beskrivelsen og tilordningen deres, avhenger av maskinen.

Maskinprodusenten kan definere ytterligere akser, f.eks. PLC-akser.

Referansesystemer

For at styringen skal kunne kjøre en akse med en definert avstand, trenger den et **referansesystem**.

Lengdeenkoderen som er montert parallelt med akse, fungerer som et enkelt referansesystem for lineære akser på en verktøy-maskin. Lengdeenkoderen viser en **tallinje**, et endimensjonalt koordinatsystem.

For å kjøre frem til et punkt i **planet** trenger styringen to akser og dermed et referansesystem med to dimensjoner.

For å kjøre frem til et punkt i **rommet** trenger styringen tre akser og dermed et referansesystem med tre dimensjoner. Hvis de tre aksene er plassert loddrett mot hverandre, oppstår det et såkalt **tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem**.



I samsvar med høyrehåndsregelen peker fingerspissene i de positive retningene til de tre hovedaksene.

For at et punkt skal kunne bestemmes entydig i rommet, er det i tillegg til plasseringen av de tre dimensjonene nødvendig med et **koordinatutgangspunkt**. Det felles skjæringspunktet fungerer som koordinatutgangspunkt i et tredimensjonalt koordinatsystem. Dette skjæringspunktet har koordinatene **X+0, Y+0 og Z+0**.

For at styringen for eksempel alltid skal kunne utføre et verktøyskift ved den samme posisjonen, men utføre en bearbeiding som alltid refererer til den gjeldende emneposisjonen, må styringen skille mellom ulike referansesystemer.




Styringen skiller mellom følgende referansesystemer:

- Maskinkoordinatsystem M-CS:
Machine **C**oordinate **S**ystem
- Grunnleggende koordinatsystem B-CS:
Basic **C**oordinate **S**ystem
- Emnekoordinatsystem B-CS:
Basic **C**oordinate **S**ystem
- Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS:
Working **P**lane **C**oordinate **S**ystem
- Angivelseskoordinatsystem I-CS:
Interface **C**oordinate **S**ystem
- Verktøykoordinatsystem T-CS:
Tool **C**oordinate **S**ystem



Alle referansesystemene bygger på hverandre. De er underlagt den kinematiske kjeden til den aktuelle verktøy-maskinen.

Maskinkoordinatsystemet er referansesystem.

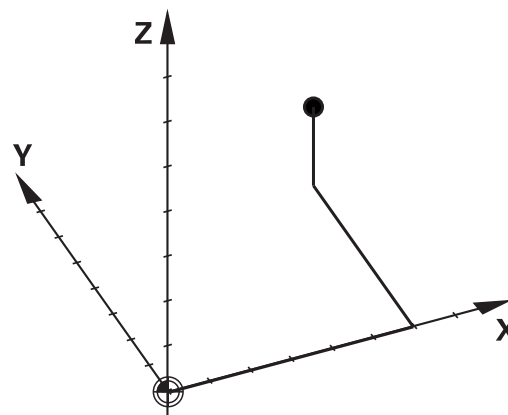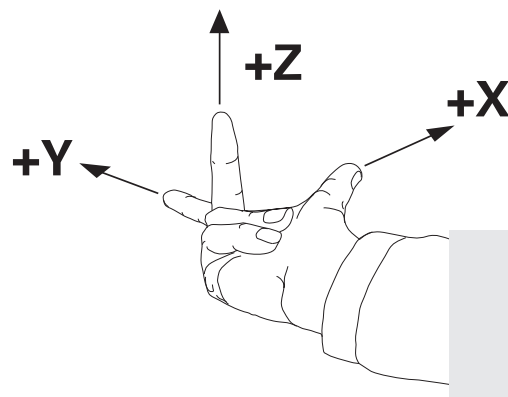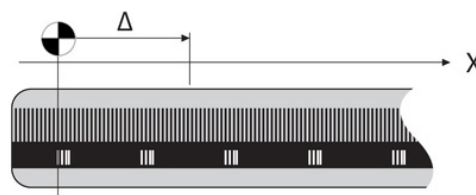

Maskinkoordinatsystem M-CS



Maskinreferansesystemet svarer til kinematikkbeskrivelsen og dermed den faktiske mekanikken til verktøymaskinen.

Siden mekanikken til en verktøymaskin ikke svarer nøyaktig til et kartesisk koordinatsystem, består maskinkoordinatsystemet av flere endimensjonale koordinatsystemer. De endimensjonale koordinatsystemene svarer til de fysiske maskinaksene, som ikke nødvendigvis står loddrett mot hverandre.

Stillingen og orienteringen til de endimensjonale koordinatsystemene blir definert i kinematikkbeskrivelsen ved hjelp av translasjoner og rotasjoner som går ut fra spindelnesen.

Maskinprodusenten definerer posisjonen til koordinatutgangspunktet for det såkalte maskinnullpunktet i maskinkonfigurasjonen. Verdiene i maskinkonfigurasjonen definerer nullstillingene til målesystemene og de tilsvarende maskinaksene. Maskinnullpunktet ligger ikke nødvendigvis i det teoretiske skjæringspunktet for de fysiske aksene. Det kan også ligge utenfor kjøreområdet.


Siden verdiene i maskinkonfigurasjonen ikke kan endres av brukeren, brukes maskinkoordinatsystemet til å bestemme konstante posisjoner, f.eks. verktøyskiftepunkt.

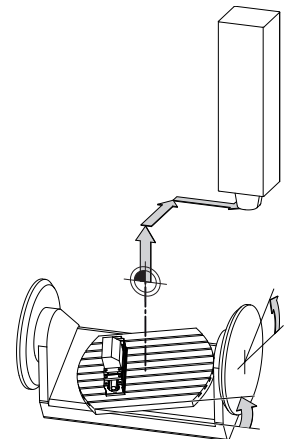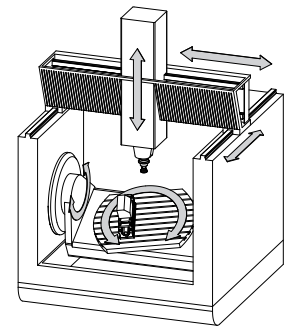

Maskinnullpunkt MZP:
Machine Zero Point

Funksjonstast

 Bruk



Brukeren kan definere forskyvninger i maskinkoordinatsystemet for hver akse ved hjelp av **FORSKYVN.**-verdiene i referansepunktstabellen.



Maskinprodusenten konfigurerer **FORSKYVN.**-kolonnene i nullpunktsbehandlingen slik at de passer til maskinen.


Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Avhengig av maskinen kan styringen ha en ekstra nullpunkttabell for paletter. Maskinprodusenten kan her definere **OFFSET**-verdier som virker før **OFFSET**-verdiene som du har definert i nullpunkttabellen. Om et palettnullpunkt er aktivt, og i så fall hvilket, viser arkfanen **PAL** i den ekstra statusvisningen. Siden **OFFSET**-verdiene til nullpunkttabellen for paletter ikke er synlig eller kan redigeres, er det fare for kollisjon under alle bevegelser!

- ▶ Følg dokumentasjonen til maskinprodusenten
- ▶ Bruk palettnullpunkt bare i forbindelse med paletter
- ▶ Før bearbeidingen må du kontrollere visningen til arkfanen **PAL**

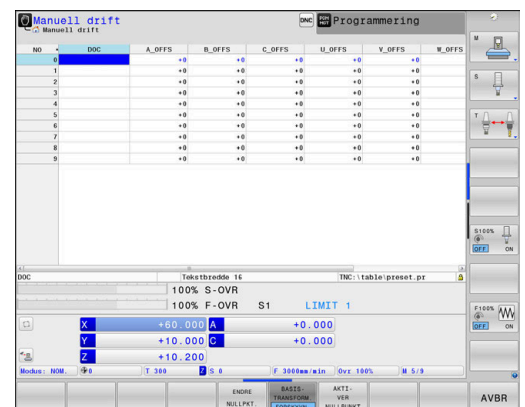

i Med funksjonen **Globale programinnstillinger** (alternativ nr. 44) er i tillegg transformasjonen **Additiv forskyvn. (M-CS)** tilgjengelig for rotasjonsaksene. Denne transformasjonen virker additivt på **OFFSET**-verdiene fra referansepunktstabellen og referansepunktstabellen for paletter.

i Det er bare maskinprodusenten som har tilgang til den såkalte **OEM-OFFSET**-funksjonen. Med **OEM-OFFSET** kan additive akseforskyvninger defineres for dreie- og parallellakser.
Alle **OFFSET**-verdier (alle nevnte **OFFSET**-innleggingsmuligheter) danner samlet differansen mellom **AKT.**- og **RFFAKT**-posisjonen til en akse.

Styringen omsetter alle bevegelsene i maskinkoordinatsystemet, uavhengig av hvilket referansesystem verdiene blir angitt i.

Eksempel for en 3-akset maskin med en Y-akse som kileakse som ikke er plassert loddrett mot ZX-planet:

- ▶ Kjøre en NC-blokk med **L IY+10** i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting**
- > Styringen beregner de nødvendige nominelle akseverdiene på grunnlag av de definerte verdiene.
- > Styringen beveger maskinaksene **Y og Z** under posisjoneringen.
- > Visningene **RFFAKT** og **REFNOM** viser bevegelsene til Y-aksen og Z-aksen i maskinkoordinatsystemet.
- > Visningene **AKT.** og **NOM.** viser bare en bevegelse for Y-aksen i input-koordinatsystemet.
- ▶ Kjøre en NC-blokk med **L IY-10 M91** i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting**
- > Styringen beregner de nødvendige nominelle akseverdiene på grunnlag av de definerte verdiene.
- > Styringen beveger bare maskinakse **Y** under posisjoneringen.
- > Visningene **RFFAKT** og **REFNOM** viser bare en bevegelse for Y-aksen i maskinkoordinatsystemet.
- > Visningene **AKT.** og **NOM.** viser bevegelsene til Y-aksen og Z-aksen i input-koordinatsystemet.

Brukeren kan programmere posisjoner som refererer til maskinnullpunktet, f.eks. ved hjelp av tilleggsfunksjonen **M91**.


Grunnleggende koordinatsystem B-CS

Det grunnleggende koordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er slutten av kinematikkbeskrivelsen.

Orienteringen til det grunnleggende koordinatsystemet tilsvarer i de fleste tilfeller orienteringen til maskinkoordinatsystemet. Her kan det finnes unntak hvis en maskinprodusent bruker ytterligere kinematiske transformasjoner.

Maskinprodusenten definerer kinematikkbeskrivelsen og dermed posisjonen til koordinatutgangspunktet for det grunnleggende koordinatsystemet i maskinkonfigurasjonen. Brukeren kan ikke endre verdiene i maskinkonfigurasjonen.

Det grunnleggende koordinatsystemet brukes til å bestemme posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet.

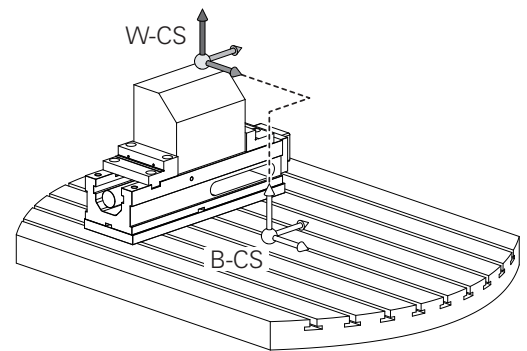


Skjermtast Bruk



Brukeren beregner posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet f.eks. ved hjelp av en 3D-touch-probe. Styringen lagrer de beregnede verdiene med referanse til det grunnleggende koordinatsystemet som **BASISTRANSFORM.**-verdier i nullpunktsbehandlingen.



Maskinprodusenten konfigurerer **BASISTRANSFORM.**-kolonnene i nullpunktsbehandlingen slik at de passer til maskinen.

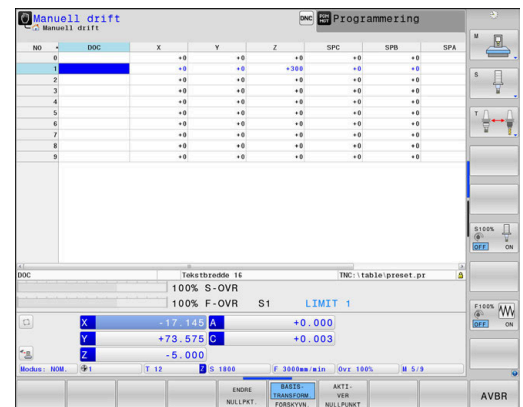

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Avhengig av maskinen kan styringen ha en ekstra nullpunkttabell for paletter. Maskinprodusenten kan her definere **BASISTRANSFORM.**-verdier som virker før **BASISTRANSFORM.**-verdiene som du har definert i nullpunkttabellen. Om et palettnullpunkt er aktivt, og i så fall hvilket, viser arkfanen **PAL** i den ekstra statusvisningen. Siden **BASISTRANSFORM.**-verdiene til nullpunkttabellen for paletter ikke er synlig eller kan redigeres, er det fare for kollisjon under alle bevegelser!

 
- ▶ Følg dokumentasjonen til maskinprodusenten
- ▶ Bruk palettnullpunkt bare i forbindelse med paletter
- ▶ Før bearbeidingen må du kontrollere visningen til arkfanen **PAL**

Emnekoordinatsystem W-CS


Emnekoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er det aktive nullpunktet.

Posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet er avhengig av **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen.

Skjermtast Bruk



Brukeren beregner posisjonen og orienteringen til emnekoordinatsystemet f.eks. ved hjelp av en 3D-touch-probe. Styringen lagrer de beregnede verdiene med referanse til det grunnleggende koordinatsystemet som **BASISTRANSFORM.**-verdier i nullpunktbehandlingen.

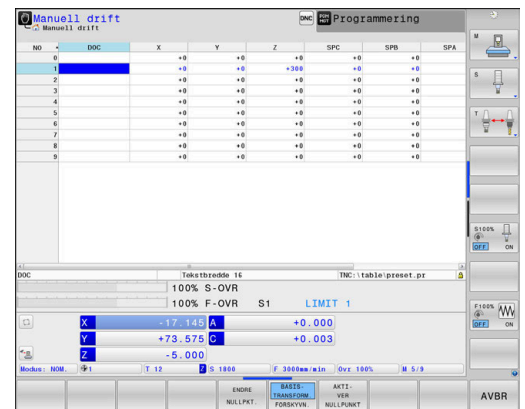

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program




Etterfølgende transformasjoner er i tillegg tilgjengelige med funksjonen **Globale programinnstillinger** (alternativ nr. 44):

- **Additiv grunnrotering (W-CS)** virker additivt på en grunnrotering eller en 3D-grunnrotering fra nullpunktstabellen og nullpunktstabellen for paletter. **Additiv grunnrotering (W-CS)** er her den første mulige transformasjonen i emnekoordinatsystemet W-CS.
- **Forskyvning (W-CS)** virker additivt på forskyvningen som er definert i NC-programmet før dreining av arbeidsplanet (syklus **7 NULLPUNKT**).
- **Refleksjon (W-CS)** virker additivt på speilingen som er definert i NC-programmet før dreining av arbeidsplanet (syklus **8 SPEILING**).
- **Forskyvning (mW-CS)** virker i det såkalte modifiserte emnekoordinatsystemet etter bruk av transformasjonene **Forskyvning (W-CS)** eller **Refleksjon (W-CS)** og før dreining av arbeidsplanet.

Brukeren definerer posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan ved hjelp av transformasjoner i emnekoordinatsystemet.

Transformasjoner i emnekoordinatsystemet:

- **3D ROT**-funksjoner
 - **PLANE**-funksjoner
 - Syklus **19 ARBEIDSPLAN**
- Syklus **7 NULLPUNKT** (forskyvning **før** dreining av arbeidsplanet)
- Syklus **8 SPEILING** (Speiling **før** dreining av arbeidsplanet)

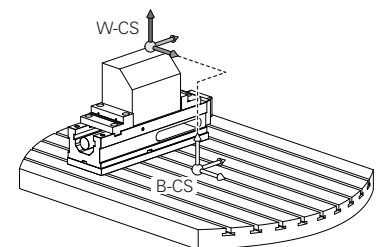


i Resultatet av transformasjoner som bygger på hverandre, avhenger av programmeringsrekkefølgen.

Du må bare programmere de angitte (anbefalte) transformasjonene i koordinatsystemene. Dette gjelder både for angivelse og tilbakestilling av transformasjonene. Avvikende bruk kan føre til uventede eller uønskede konstellasjoner. Se de etterfølgende programmeringsmerknadene.

Merknader til programmeringen:

- Når transformasjoner (speile og forskyve) blir programmert før **PLANE**-funksjonene (unntatt **PLANE AXIAL**), forandres posisjonen til dreiepunktet (opprinnelsen til koordinatsystemet for arbeidsplan WPL-CS) og orienteringen til roteringsaksene.
 - en forskyvning alene forandrer bare posisjonen til dreiepunktet
 - en speiling alene forandrer bare orienteringen til roteringsaksene
- I forbindelse med **PLANE AXIAL** og syklus **19** har de programmerte transformasjonene (speiling, rotering og skalering) ingen innvirkning på posisjonen til dreiepunktet eller orienteringen til roteringsaksene.

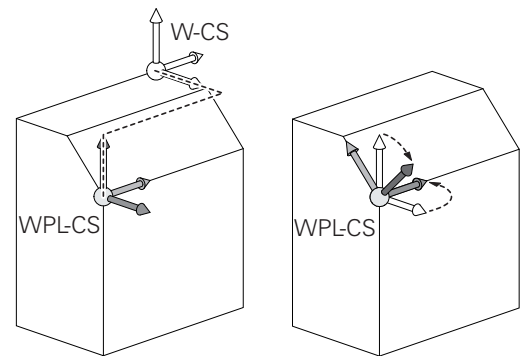

i Uten aktive transformasjoner i emnekoordinatsystemet er posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan og emnekoordinatsystemet identisk.


På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på koordinatsystemet for arbeidsplan. Ytterligere transformasjoner er selvfølgelig mulig i koordinatsystemet for arbeidsplan

Mer informasjon: "Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS", Side 83

Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS


Koordinatsystemet for arbeidsplan er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem.

Posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan er avhengig av de aktive transformasjonene i emnekoordinatsystemet.


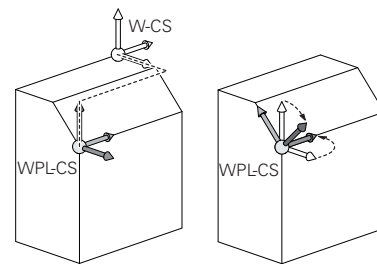


- i** Uten aktive transformasjoner i emnekoordinatsystemet er posisjonen og orienteringen til koordinatsystemet for arbeidsplan og emnekoordinatsystemet identisk.
- På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på koordinatsystemet for arbeidsplan.

Brukeren definerer posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet ved hjelp av transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan.

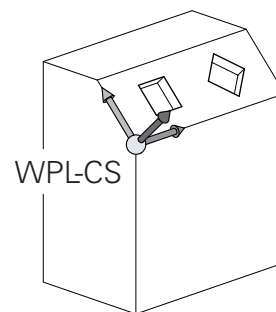

- i** Med funksjonen **Mill-Turning** (alternativ nr. 50) er i tillegg transformasjonene **OEM-rotering** og **Presesjonsvinkel** tilgjengelig.
- **OEM-rotering** er bare tilgjengelig for maskinprodusenten og virker før **Presesjonsvinkel**
 - **Presisjonsvinkelen** defineres ved hjelp av syklusene **800 TILPASSE ROTASJ.SYS.**, **801 TILBAKESTILL DREIESYSTEM** og **880 TANNHJUL SNEKKEFR.** og virker før de andre transformasjonene til koordinatsystemet for arbeidsplanet
- De aktive verdiene til begge transformasjonene (hvis ulik 0) vises på arkfanen **POS** for den ekstra statusvisningen. Kontroller også verdiene i freseområdet, da de aktive transformasjonene fortsatt virker der!

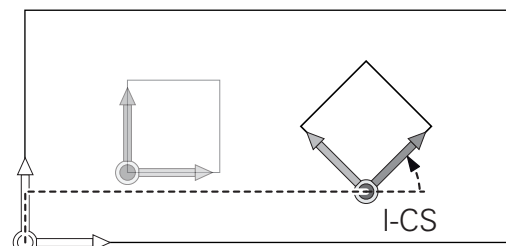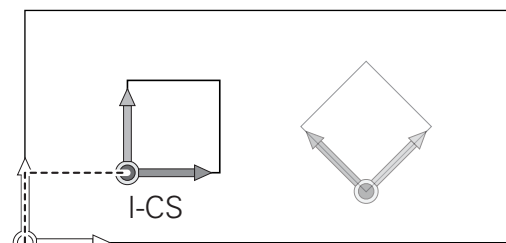

- ⚙️** Følg maskinhåndboken!
Maskinprodusenten kan også bruke transformasjonene **OEM-rotering** og **Presesjonsvinkel** uten funksjonen **Mill-Turning** (alternativ nr. 50).

Transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan:

- Syklus **7 NULLPUNKT**
- Syklus **8 SPEILING**
- Syklus **10 ROTERING**
- Syklus **11 SKALERING**
- Syklus **26 SKALERING AKSE**
- **PLANE RELATIVE**

- i** **PLANE RELATIVE** virker som **PLANE**-funksjon i emnekoordinatsystemet og orienterer koordinatsystemet for arbeidsplan.
- Verdiene til den additive dreiiingen refererer dermed alltid til det gjeldende koordinatsystemet for arbeidsplan.

i Med funksjonen **Globale programinnstillinger** (alternativ nr. 44) er i tillegg transformasjonen **Rotasjon (I-CS)** tilgjengelig. Denne transformasjonen virker additivt på roteringen som er definert i NC-programmet (syklus **10 ROTERING**).



i Resultatet av transformasjoner som bygger på hverandre, avhenger av programmeringsrekkefølgen.

i Uten aktive transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan er posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet og koordinatsystemet for arbeidsplan identisk.
På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det i tillegg ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på input-koordinatsystemet.

Angivelseskoordinatsystem I-CS

Angivelseskoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem.

Posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet er avhengig av de aktive transformasjonene i koordinatsystemet for arbeidsplan.

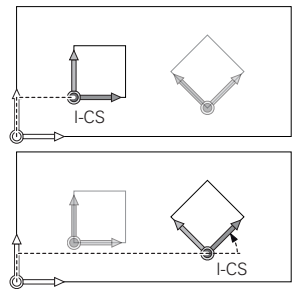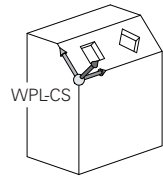

- i** Uten aktive transformasjoner i koordinatsystemet for arbeidsplan er posisjonen og orienteringen til angivelseskoordinatsystemet og koordinatsystemet for arbeidsplan identisk.
- På en 3-akset maskin eller ved en ren 3-akset bearbeiding finnes det i tillegg ikke noen transformasjoner i emnekoordinatsystemet. Når **BASISTRANSFORM.**-verdiene i den aktive linjen i nullpunktstabellen blir mottatt, virker disse umiddelbart på input-koordinatsystemet.

Brukeren definerer posisjonen til verktøyet og dermed posisjonen til verktøykoordinatsystemet ved hjelp av posisjoneringsblokker i angivelseskoordinatsystemet.

- i** Visningene **NOM.**, **AKT.**, **ETTSL** og **NOMRV** er også basert på input-koordinatsystemet.

Kjøreblokker i angivelseskoordinatsystemet:

- akseparallele posisjoneringsblokker
- Posisjoneringsblokker med kartesiske eller polare koordinater
- Posisjoneringsblokker med kartesiske koordinater og flatenormalvektorer

Eksempel

7 X+48 R+


7 L X+48 Y+102 Z-1.5 R0

7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 R0

- i** Også ved posisjoneringsblokker med flatenormalvektorer blir posisjonen til verktøykoordinatsystemet bestemt ved hjelp av de kartesiske koordinatene X, Y og Z.
- I forbindelse med 3D-verktøykorrigeringen kan posisjonen til verktøykoordinatsystemet forskyves langs flatenormalvektorene.

- i** Orienteringen til verktøykoordinatsystemet kan utføres i ulike referansesystemer.

Mer informasjon: "Verktøykoordinatsystem T-CS", Side 86

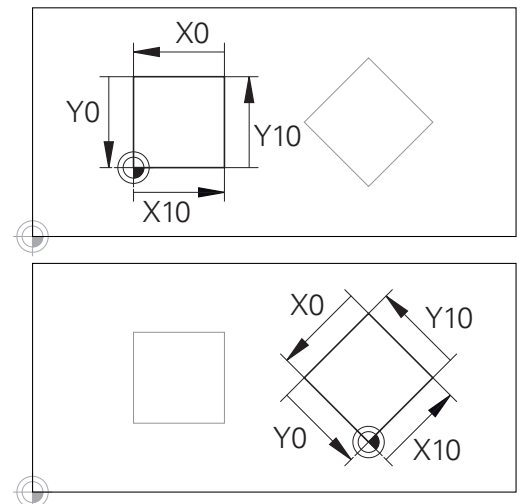

En kontur som referer til angivelseskoordinatsystemet, kan enkelt transformeres etter ønske.

Verktøykoordinatsystem T-CS

Verktøykoordinatsystemet er et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med et koordinatutgangspunkt som er verktøynullpunktet. Verdiene i verktøytabellen referer til dette punktet: **L** og **R** ved freseverktøy og **ZL**, **XL** og **YL** ved dreieverktøy.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

i For at den dynamiske kollisjonsovervåkingen (alternativ nr. 40) skal kunne overvåke verktøyet korrekt, må verdiene i verktøytabellen tilsvare de faktiske dimensjonene til verktøyet.

I samsvar med verdiene fra verktøytabellen blir koordinatutgangspunktet for verktøykoordinatsystemet forskjøvet til verktøyføringspunktet TCP. TCP står for **T**ool **C**enter **P**oint.

Hvis NC-programmet ikke referer til verktøyspissen, må verktøyføringspunktet forskyves. Den nødvendige forskyvningen skjer i NC-programmet med hjelp av deltaverdiene ved verktøyoppkallingen.

i Posisjonen til TCP som vises i grafikken, er forpliktende i forbindelse med 3D-verktøykorrigeringen

i Brukeren definerer posisjonen til verktøyet og dermed posisjonen til verktøykoordinatsystemet ved hjelp av posisjoneringsblokker i angivelseskoordinatsystemet.

Orienteringen til verktøykoordinatsystemet er avhengig av den gjeldende verktøystillingen ved aktiv **TCPM**-funksjon eller ved aktiv tilleggsfunksjon **M128**.

Brukeren definerer en verktøystilling enten i maskinkoordinatsystemet eller i koordinatsystemet for arbeidsplan. Verktøystilling i maskinkoordinatsystemet:

Eksempel

```
7 L X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128
```

Verktøystilling i koordinatsystemet for arbeidsplan:




Eksempel

```
6 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS
```

```
7 L A+0 B+45 C+0 R0 F2500
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 TX-0.08076201 TY-0.34090025 TZ0.93600126 R0
M128
```

```
7 LN X+48 Y+102 Z-1.5 NX-0.04658107 NY0.00045007
NZ0.8848844 R0 M128
```

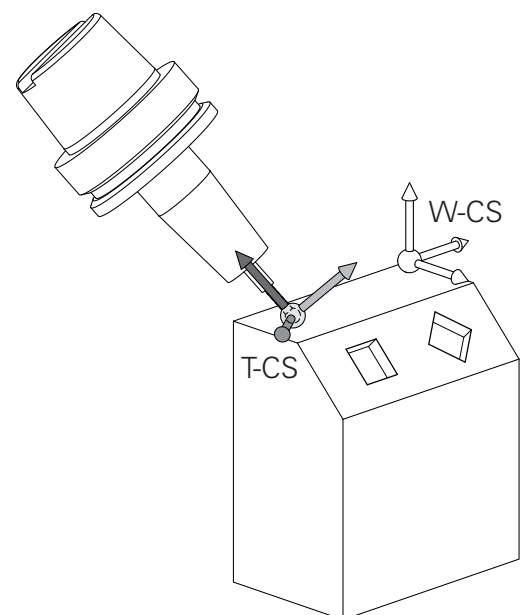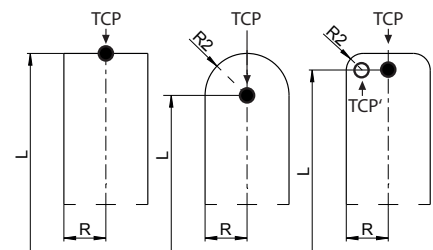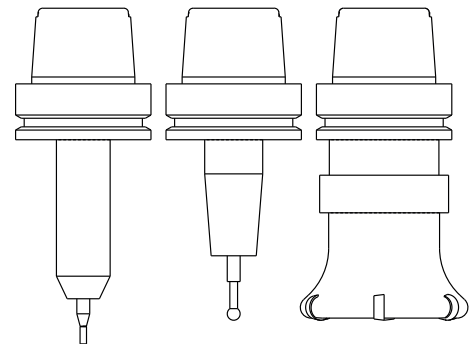


i Ved de viste posisjoneringsblokkene med vektorer er det mulig å utføre en 3D-verktøykorrigering ved hjelp av korrigeringsverdiene **DL**, **DR** og **DR2** fra **TOOL CALL**-blokken eller korreksjonstabellen **.tco**.

Funksjonsmåtene til korreksjonsverdiene avhenger av verktøytypen.

Styringen gjenkjenner de ulike verktøytypene ved hjelp av kolonnene **L**, **R** og **R2** i verktøytabellen:

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$
→ endefres
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ radiusfres eller kulefres
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ radiusfres for hjørner eller torusfres

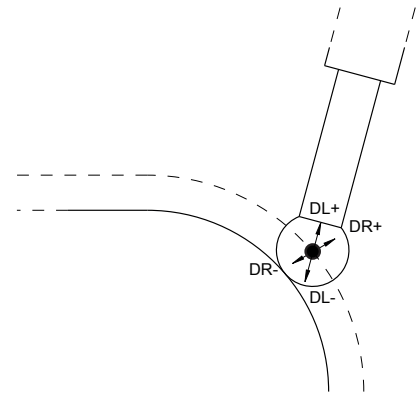

i Uten **TCPM**-funksjonen eller tilleggsfunksjonen **M128** er orienteringen til verktøykoordinatsystemet og angivelseskoordinatsystemet identisk.

Betegnelse på aksene på fresemaskiner

Aksene X, Y og Z på fresemaskinen kalles også verktøyakse, hovedakse (1. akse) og hjelpeakse (2. akse). Oppsettet for verktøyaksen bestemmer tilordningen av hoved- og hjelpeaksen.

| Verktøyakse | Hovedakse | Hjelpeakse |
|-------------|-----------|------------|
| X | Y | Z |
| Y | Z | X |
| Z | X | Y |



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Polarkoordinater

Hvis arbeidstegningen har rettvinklede mål, skriver du også NC-programmet med rettvinklede koordinater. For emner med sirkelbuer eller for vinkelangivelser er det ofte enklere å fastsette posisjonen med polarkoordinater.



I motsetning til de rettvinklede koordinatene X, Y og Z beskriver polarkoordinatene bare posisjoner i et plan. Polarkoordinatene har nullpunkt i pol CC (CC = circle centre; eng. sirkelmidtpunkt). En posisjon i et plan blir dermed entydig fastsatt ved hjelp av:

- Polarkoordinatradius: avstanden fra pol CC til posisjonen
- Polarkoordinatvinkel: vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og linjen som går fra pol CC til posisjonen

Fastsette pol og vinkelreferanseakse

Polen fastsettes ved hjelp av to koordinater i et rettvinklet koordinatsystem i ett av de tre planene. Dermed er også vinkelreferanseaksen for polarkoordinatvinkelen PA entydig definert.

| Polkoordinater (plan) | Vinkelreferanseakse |
|-----------------------|---------------------|
| X/Y | +X |
| Y/Z | +Y |
| Z/X | +Z |

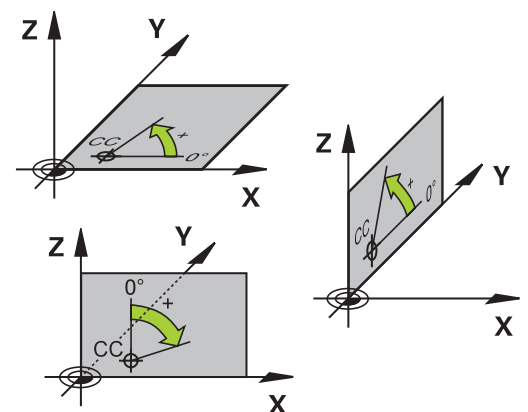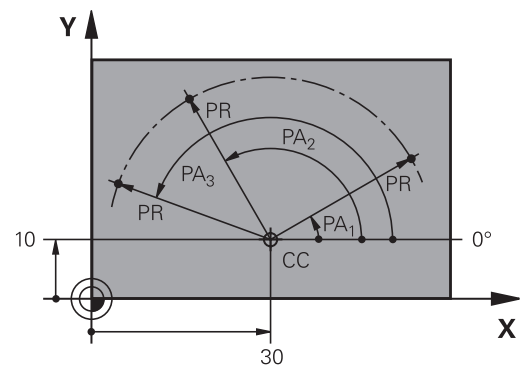


Absolutte og inkrementelle emneposisjoner

Absolutte emneposisjoner

Hvis du lar koordinatene for en posisjon referere til koordinatnullpunktet (utgangspunktet), blir disse betegnet som absolutte koordinater. Hver posisjon på et emne blir entydig fastsatt ved hjelp av dets absolutte koordinater.

Eksempel 1: Boringer med absolutte koordinater:

| Boring 1 | Boring 2 | Boring 3 |
|-----------|-----------|-----------|
| X = 10 mm | X = 30 mm | X = 50 mm |
| Y = 10 mm | Y = 20 mm | Y = 30 mm |

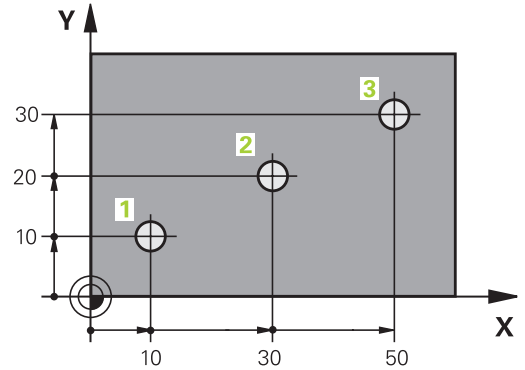

Inkrementelle emneposisjoner

Inkrementelle koordinater refererer til den sist programmerte posisjonen til verktøyet. Denne posisjonen fungerer som relativt (tenkt) nullpunkt. Ved programskrivning angir så de inkrementelle koordinatene den avstanden som verktøyet skal kjøres frem, dvs. mellom den siste og den påfølgende nominelle posisjonen. Derfor blir avstanden også kalt kjedemål.


Et inkrementelt mål kjennetegnes ved hjelp av en **I** før aksebetegnelsen.

Eksempel 2: Boringer med inkrementelle koordinater

Absolutte koordinater for boring 4

| |
|-----------|
| X = 10 mm |
| Y = 10 mm |


| Boring 5, viser til 4 | Boring 6, viser til 5 |
|-----------------------|-----------------------|
| X = 20 mm | X = 20 mm |
| Y = 10 mm | Y = 10 mm |

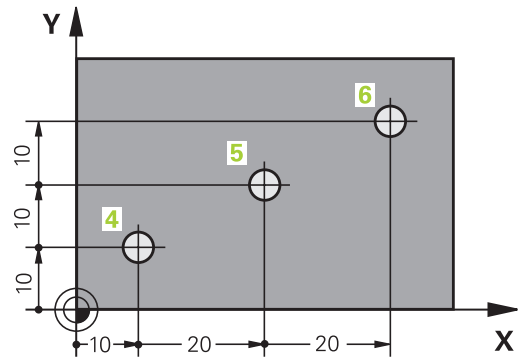

Absolutte og inkrementelle polarkoordinater

Absolutte koordinater refererer alltid til polen og vinkelreferanseaksen.

Inkrementelle koordinater refererer alltid til den sist programmerte posisjonen til verktøyet.

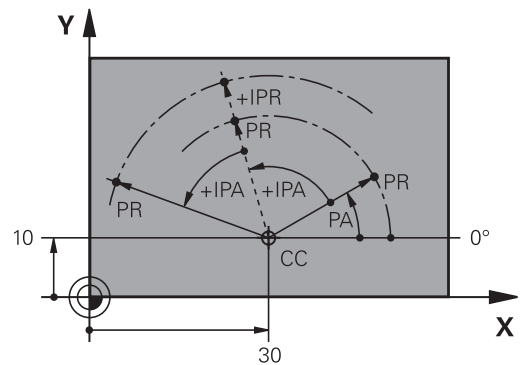

Velge nullpunkt

En emnetegning angir et bestemt forlemenelement på emnet som et absolutt nullpunkt, som oftest et av hjørnene på emnet. Ved setting av nullpunkt retter du først emnet inn etter maskinaksene, og så plasserer du verktøyet i en kjent posisjon i forhold til emnet. Dette gjør du for hver akse. For denne posisjonen setter du styringens visning enten på null eller en allerede angitt posisjonsverdi. Dermed tilordner du emnet til referansesystemet som gjelder for styringens visning eller eventuelt for NC-programmet.

Hvis emnetegningen bare angir relative nullpunkter, kan du bruke syklusene til koordinatomregning.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**



Hvis emnetegningen ikke har NC-kompatible mål, kan du velge den posisjonen eller det hjørnet på emnet som nullpunkt, som det er raskest å registrere målene for de andre emneposisjonene ut fra.

Det er svært enkelt å sette nullpunkt med en 3D-touch-probe fra HEIDENHAIN.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Eksempel

Emneskissen viser borer (1 til 4) med dimensjoner som henviser til et absolutt nullpunkt med koordinatene $X=0$ $Y=0$. Borer (5 til 7) henviser til et relativt nullpunkt med de absolutte koordinatene $X=450$ $Y=750$. Med en **Nullpunktsforskyvning** kan du midlertidig forskyve nullpunktet til posisjonen $X=450$, $Y=750$ for å programmere boringene (5 til 7) uten ytterligere beregninger.

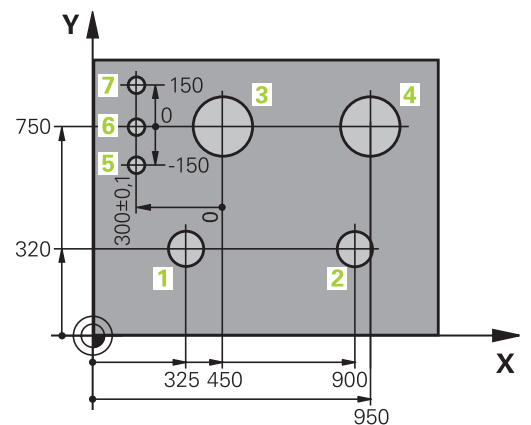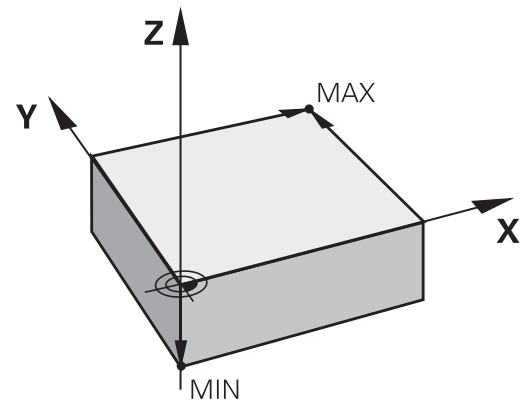

3.5 Åpne og angi NC-programmer

Oppbygging av et NC-program i HEIDENHAIN klartekstformat

Et NC-program består av en rekke NC-blokker. Illustrasjonen til høyre viser elementene i en NC-blokk.

Styringen nummererer NC-blokkene i et NC-program i stigende rekkefølge.


Den første NC-blokken i et NC-program angis med **BEGIN PGM**, navnet på programmet og den gyldige måleenheten.

De neste NC-blokkene inneholder informasjon om:

- Råemnet
- Verktøyoppkallinger
- Fremkjøring til en sikkerhetsposisjon
- Matinger og turtall
- Banebevegelser, sykluser og andre funksjoner

Den siste NC-blokken i et NC-program angis med **END PGM**, navnet på programmet og den gyldige måleenheten.

NC-blokk

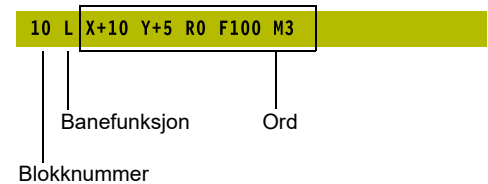

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Det er fare for at det oppstår en kollisjon under tilkjøringsbevegelsen etter et verktøyskifte!

- ▶ Programmer en ekstra sikker mellomposisjon ved behov.

Definere råemne: BLK FORM

Straks du har opprettet et nytt NC-program, definerer du et ubearbeidet emne. For å definere emnet i ettertid trykker du på tasten **SPEC FCT**, funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER** og deretter på funksjonstasten **BLK FORM**. Styringen trenger denne definisjonen for den grafiske simuleringen.



- Råemnedefinisjonen er bare nødvendig hvis du ønsker å teste NC-programmet grafisk.
- For at styringen skal vise råemnet i simuleringen, må råemnet ha et minstemål. Minstemålet utgjør 0,1 mm eller 0,004 tommer i alle aksene samt i radius.
- Funksjonen **Utvidede kontroller** i simuleringen bruker informasjonene fra råemnedefinisjonen for å overvåke emnet. Selv når det er oppspent flere emner i maskinen, kan styringen kun overvåke det aktive råemnet!





Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Kontrollsystemet kan vise forskjellige råemneformer:

| Skjermtast | Funksjon |
|---|--|
|  | Definere rektangulært råemne |
|  | Definere sylindrisk råemne |
|  | Definere rotasjonssymmetrisk råemne med valgfri form |
|  | Laste STL-fil som råemne Alternativt laste ekstra STL-fil som ferdigdel |

Rektangulært råemne

Sidene til kvaderen ligger parallelt med aksene X, Y og Z. Dette råemnet defineres ved hjelp av to av hjørnepunktene:

- **MIN-punkt:** den minste X-, Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absoluttverdiene
- **MAKS-punkt:** den største X-, Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absolutte eller inkrementelle verdier

Eksempel

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 BEGIN PGM NY MM | Programstart, navn, måleenhet |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | Spindelakse, MIN-punktkoordinater |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | MAKS-punktkoordinater |
| 3 END PGM NY MM | Programslutt, navn, måleenhet |

Sylindrisk råemne

Det sylindriske råemnet defineres av målene til sylindren:

- X, Y eller Z: rotasjonsakse
- D, R: diameter eller radius for sylindren (med positivt fortegn)
- R: sylindrelengde (med positivt fortegn)
- DIST: Forskyvning langs rotasjonsaksen
- DI, RI: innvendig diameter eller innvendig radius for hul sylinder



Parameteren **DIST** og **RI** eller **DI** er valgfri og trenger ikke programmeres.

Eksempel

| | |
|---|---|
| 0 BEGIN PGM NY MM | Programstart, navn, måleenhet |
| 1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10 | Spindelakse, radius, lengde, distanse, innvendig radius |
| 2 END PGM NY MM | Programslutt, navn, måleenhet |

Rotasjonssymmetrisk råemne med valgfri form

Konturen til det rotasjonssymmetriske råemnet definerer du i et underprogram. Bruk X, Y eller Z som rotasjonsakse.

I råemnedefinisjonen henviser du til konturbeskrivelsen:


- DIM_D, DIM_R: Diameter eller radius på det rotasjonssymmetriske råemnet
- LBL: Underprogram med konturbeskrivelsen

Konturbeskrivelsen kan inneholde negative verdier i rotasjonsaksen, men bare positive verdier i hovedaksen. Konturen må være lukket, dvs. at konturstart tilsvarer konturslutt.

Når du definerer et rotasjonssymmetrisk råemne med inkrementelle koordinater, er målene uavhengige av diameterprogrammeringen.



Underprogrammet kan angis med et nummer, et navn eller en QS-parameter.

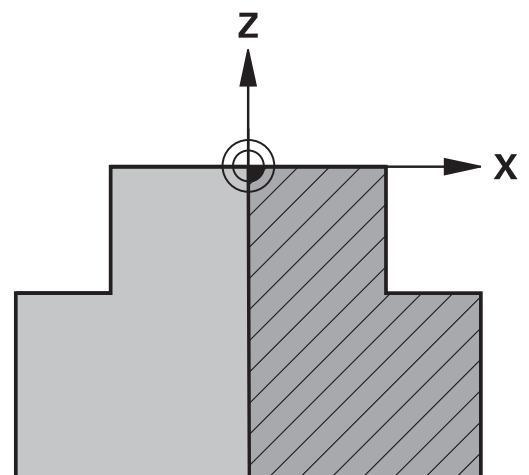

Eksempel

| | |
|-----------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM NY MM | Programstart, navn, måleenhet |
| 1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL 1 | Spindelakse, tolkingsmetode, underprogramnummer |
| 2 M30 | Hovedprogramslutt |
| 3 LBL 1 | Underprogramoppstart |
| 4 L X+0 Z+1 | Konturstart |
| 5 L X+50 | Programmere i positiv hovedakseretning |
| 6 L Z-20 | |
| 7 L X+70 | |
| 8 L Z-100 | |
| 9 L X+0 | |
| 10 L Z+1 | Konturslutt |
| 11 LBL 0 | Underprogramslutt |
| 12 END PGM NY MM | Programslutt, navn, måleenhet |

STL-filer som råemne og alternativ ferdigdel

Integreringen av STL-filer som rådel og ferdigdel er fremfor alt komfortabelt i forbindelse med CAM-programmer, da her ved siden av NC-programmet også de nødvendige 3D-modellene foreligger.

i Manglende 3D-modeller, f.eks. halvferdigdeler ved flere separate arbeidsskritt, kan du opprette direkte på styringen i driftsmodus **Programtest** ved hjelp av funksjonsknapp **EMNE EKSPORT**.
Filstørrelsen avhenger av geometriens kompleksitet.
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

i Merk at STL-filene og antall tillatte trekanten er begrenset:

- 20 000 trekanten per STL-fil i ASCII-format
- 20 000 trekanten per STL-fil i binærformat

Binære filer lader styringen raskere.

I råemnedefinisjonen henviser du til de STL-filene du ønsker ved å angi bane. Bruk funksjonstasten **VELG FIL**, slik at styringen automatisk overtar baneangivelsen.

Hvis du ikke ønsker å laste en ferdigdel, avslutter du dialogen etter at råemnet har blitt definert.

i Banen til STL-filen kan også angis ved at du legger inn en tekst direkte eller du legger inn en QS-parameter.

Eksempel

| | |
|---|---|
| 0 BEGIN PGM NEU MM | Programstart, navn, måleenhet |
| 1 BLK FORM FILE "TNC:\...\stl" TARGET "TNC:\...\stl" | Angivelse av bane til råemne, angivelse av bane til valgfri ferdigdel |
| 2 END PGM NEU MM | Programslutt, navn, måleenhet |



Dersom NC-programmet samt 3D-modellene befinner seg i en mappe eller i en definert mappestruktur, forenkler relative baneangivelser en senere forskyvning av dataene.

Mer informasjon: "Merknader til programmeringen", Side 254

Åpne nytt NC-program

Et NC-program må alltid angis i driftsmodusen **Programmering**.
Eksempel på åpning av program:



- ▶ Driftsmodus: Trykk på tasten **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.

Velge katalogen der du vil lagre det nye NC-programmet:

FILNAVN = NYTT.H



- ▶ Angi nytt programnavn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



- ▶ Velge måleenhet: Trykk på funksjonstasten **MM** eller **INCH**
- > Styringen skifter til programvinduet og åpner dialogen for definisjon av **BLK FORM** (råemne).




- ▶ Velge rektangulært råemne: Trykk på skjermtasten for rektangulær råemneform

ARBEIDSPLAN I GRAFIKK: XY



- ▶ Angi spindelaksen, f.eks. **Z**

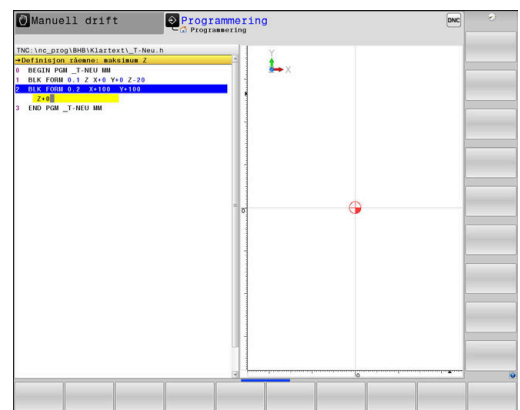

Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

DEFINISJON AV RÅEMNE: MINIMUM

ENT

- ▶ Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MIN-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten **ENT**.

DEFINISJON AV RÅEMNE: MAKSIMUM

ENT

- ▶ Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MAKS-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten **ENT**.

Eksempel

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 BEGIN PGM NY MM | Programstart, navn, måleenhet |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | Spindelakse, MIN-punktkoordinater |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | MAKS-punktkoordinater |
| 3 END PGM NY MM | Programslutt, navn, måleenhet |


Styringen oppretter blokknumrene samt **BEGIN**- og **END**-blokken automatisk.



Hvis du ikke ønsker å programmere en råemnedefinisjon, avbryter du dialogen for **Arbeidsplan i grafikk: XY** med tasten **DEL**!

Programmere verktøybevegelser i klartekst

For å programmere en NC-blokk begynner du med en dialogtast. I toppteksten på skjermen spør styringen etter alle nødvendige data.

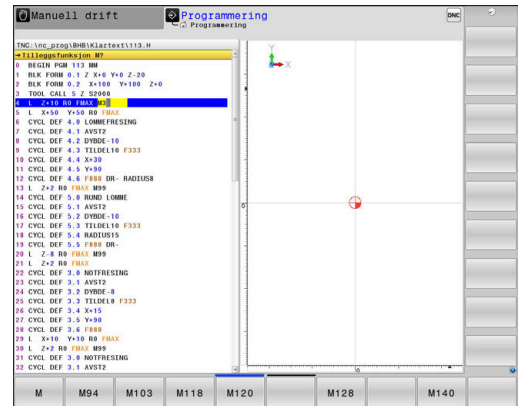

Eksempel på posisjoneringsblokk



- ▶ Trykk på **L**-tasten

KOORDINATER?



- ▶ **10** (Angi målkoordinater for X-aksen)



- ▶ **20** (Angi målkoordinater for Y-aksen)



- ▶ Gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.:?



- ▶ Skriv inn **Ingen radiuskorrigering**, og gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**.

MATING F=? / F MAKS. = ENT

- ▶ **100** (angi mating for denne banebevegelsen til 100 mm/min)



- ▶ Gå videre til neste spørsmål med tasten **ENT**

TILLEGGSFUNKSJON M?

- ▶ Angi **3** (tilleggsfunksjon **M3 Spindel på**).



 






- ▶ Når du trykker på tasten **END**, avslutter styringen denne dialogen.

Eksempel

```
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3
```

Mulige mateinntastinger

| Funksjons-tast | Funksjoner for fastsetting av mating |
|--|--|
|  | Kjøres i hurtiggang, virker blokkvis. Unntak: FMAX virker også ved kjøring til tilleggspunktet når den er definert før APPR -blokk Mer informasjon: "Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring", Side 151 |
|  | Kjør frem fra TOOL CALL -blokken med automatisk kalkulert matehastighet. |
|  | Kjør frem med programmert mating (enhet mm/min eller 1/10 tommer/min). Ved roteringsakser tolker styringen matingen i grad/min, uavhengig av om NC-programmet er skrevet i mm eller tommer. |
|  | Definerer mating per omdreining (enhet mm/1 eller tomme/1). OBS: Kan ikke kombineres med M136 i Inch-programmene FU |
|  | Definerer tannmating per omdreining (enhet mm/tann eller tomme/tann). Antall tenner må være definert i verktøytabelen, i kolonnen CUT . |
 
| Tast | Funksjoner for dialogstyring |
|---|-------------------------------------|
|  | Hoppe over dialogspørsmål |
|  | Avslutte dialogen før den er ferdig |
|  | Avbryte og slette dialogen |

Overfør aktuelle posisjoner

Styringen gjør det mulig å overføre verktøyets aktuelle posisjon til NC-programmet, f.eks. når du

- programmerer posisjoneringsblokker
- programmerer sykluser

Slik overfører du de riktige posisjonsverdiene:

- ▶ plasser inndatafeltet i en NC-blokk på det stedet der du vil overføre en posisjon



- ▶ velger funksjonen Overfør aktuell posisjon
- ▶ I funksjonstastlinjen viser styringen de aksene som det er mulig å overføre posisjonene for.



- ▶ Velg akse
- ▶ Styringen skriver den aktuelle posisjon til den valgte aksen i det aktive inndatafeltet.



Til tross for den aktive verktøyradiuskorrektoren overfører styringen alltid koordinatene for verktøymidtpunktet til arbeidsplanet.

Styringen tar hensyn til den aktive verktøylengdekorrektoren og overfører alltid koordinatene for verktøyspissen til verktøyaksen.

Styringen lar funksjonstastlinjen for valg av akser være aktiv frem til tasten **Overfør aktuell posisjon** blir trykket på nytt. Dette gjelder også hvis du lagrer den aktuelle NC-blokken eller åpner en ny NC-blokk med en banefunksjonstast. Hvis du velger et inntastingsalternativ med en funksjonstast (f.eks. radiuskorrigering), vil styringen også lukke funksjonstastlinjen for valg av akser.








Hvis funksjonen **Drei arbeidsplan** er aktiv, er funksjonen **Overfør aktuell posisjon** ikke tillatt.





Redigere NC-program



Du kan ikke redigere det aktive NC-programmet under utførelsen.

Mens du oppretter eller forandrer et NC-program, kan du velge enkeltlinjer i NC-programmet og enkeltord i en NC-blokk ved hjelp av piltastene eller funksjonstastene:

| Skjerm-tast/tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Forandre plasseringen til den aktuelle NC-blokken i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av NC-blokkene som er programmert forut for den aktuelle NC-blokken uten funksjon, når NC-programmet er fullstendig synlig på skjermen |
|  | Forandre plasseringen til den aktuelle NC-blokken i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av NC-blokkene som er programmert etter den aktuelle NC-blokken uten funksjon, når NC-programmet er fullstendig synlig på skjermen |
|  | Hoppe fra NC-blokk til NC-blokk |
|  | |
|  | Velge enkeltord i NC-blokken |
|  | |
|  | Velge en bestemt NC-blokk Mer informasjon: "Bruke tasten GOTO", Side 196 |

| Skjerm-tast/tast | Funksjon |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Nullstille verdien for et valgt ord Slette feil verdi Slett feilmeldingen som kan slettes |
|  | Slette valgt ord |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Slette valgt NC-blokk Slette sykluser og programdeler |
|  | Legge til den NC-blokken som du sist redigerte eller slettet |

Legge til NC-blokk på ønsket sted

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge inn en ny NC-blokk bak
- ▶ Åpne dialog

Lagre endringer

Som standard lagrer styringen endringene automatisk når du skifter driftsmodus, eller når du velger filbehandlingen. Hvis du vil lagre endringer i NC-programmet, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring

- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE**
- ▶ Styringen lagrer alle endringer som er gjort siden siste lagring.

Lagre NC-program i en ny fil

Du kan lagre innholdet i NC-programmet som for øyeblikket er valgt, under et annet programnavn. Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring

- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SOM**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan angi mappen og det nye filnavnet.
- ▶ Velg eventuelt målmappen med funksjonstasten **SKIFT**
- ▶ Angi filnavn
- ▶ Bekreft med funksjonstasten **OK** eller tasten **ENT**, eller avbryt med funksjonstasten **AVBRYT**



Filen som er lagret med **LAGRE SOM**, finner du også i filbehandlingen ved hjelp av funksjonstasten **SISTE FILER**.

Angre endringer

Du kan angre alle endringer som har blitt gjort siden siste lagring. Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken med funksjonene for lagring

- ▶ Trykk på funksjonstasten **ANGRE ENDRINGEN**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan bekrefte eller avbryte handlingen.
- ▶ Forkast endringer med funksjonstasten **JA** eller tasten **ENT**, eller avbryt med funksjonstasten **NEI**

Endre og legg til ord

- ▶ Velge ord i NC-blokken
- ▶ Skrive over med den nye verdien
- > Når ordet er valgt, har du tilgang til dialogen.
- ▶ Avslutte endringer: Trykk på **END**-tasten.

Hvis du vil føye til et ord, trykker du på piltastene (mot høyre eller venstre) til du kommer til den riktige dialogen der du skriver inn ordet.

Søke etter samme ord i flere NC-blokker



- ▶ Velge et ord i en NC-blokk: Trykk på piltasten til det ønskede ordet er merket



- ▶ Velg NC-blokk med piltaster
 - Pil nedover: søke forover
 - Pil oppover: søke bakover

Merkingen befinner seg på det samme ordet i den NC-blokken du nettopp valgte, som i den første NC-blokken du valgte.



Hvis du har startet søket i et svært langt NC-program, viser styringen et symbol med fremdriftsindikatoren. Du kan når som helst avbryte søket ved behov.

Markere, kopiere, klippe ut og lime inn programdeler

Styringen har følgende funksjoner tilgjengelige for kopiering av programdeler innenfor et NC-program, eller for kopiering til et annet NC-program:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|-------------------|------------------------------|
| VELG BLOKK | Slå på markeringsfunksjonen. |
| AVBRYT VALGET | Slå av markeringsfunksjonen. |
| SLETT BLOKK | Klippe ut merket blokk |
| SETT INN BLOKK | Sett inn blokken fra minnet. |
| KOPIER BLOKK | Kopier merket blokk. |


Slik kopierer du programdeler:

- ▶ Velg funksjonstastrekke med markeringsfunksjoner
- ▶ Velge første NC-blokk i programdelen som skal kopieres
- ▶ Marker første NC-blokk: Trykk på funksjonstasten **VELG BLOKK**.
- ▶ Styringen markerer NC-blokken med farge og viser funksjonstasten **AVBRYT VALGET**.
- ▶ Flytt markøren til siste NC-blokk i programdelen som du vil kopiere eller klippe ut.
- ▶ Styringen viser alle merkede NC-blokker i en annen farge. Du kan når som helst avslutte markeringsfunksjonen ved å trykke på funksjonstasten **AVBRYT VALGET**.
- ▶ Kopiere merket programdel: Trykk på funksjonstasten **KOPIER BLOKK**, og klipp ut merket programdel: Trykk på funksjonstasten **KLIPP BLOKK**.
- ▶ Styringen lagrer den merkede blokken.



Hvis du vil overføre en programdel til et annet NC-program, velger du her det ønskede NC-programmet via filbehandlingen.

- ▶ Bruk piltastene til å velge den NC-blokken som den kopierte (utklippede) programdelen skal legges til bak
- ▶ Sette inn lagret programdel: Trykk på funksjonstasten **SETT INN BLOKK**
- ▶ Avslutte markeringsfunksjon: Trykk på funksjonstasten **AVBRYT VALGET**

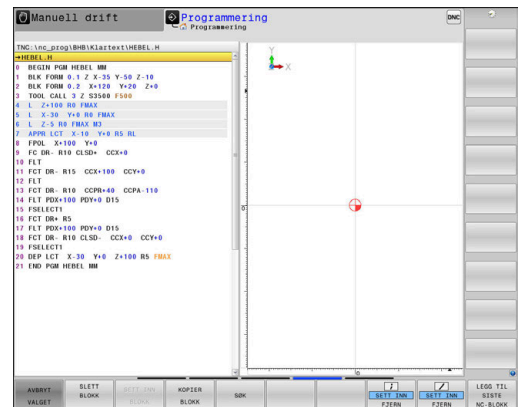


Styringens søkefunksjon

Med styringens søkefunksjon kan du søke fritt etter tekst inne i et NC-program og om nødvendig erstatte den med en ny tekst.

Fritt tekstsøk

- ▶ Velge søkefunksjon
- ▶ Styringen åpner søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastlinjen.
- ▶ Angi den teksten som det skal søkes etter, f.eks.:
TOOL
- ▶ Velg foroversøking eller bakoversøking
- ▶ Starte et søk
- ▶ Styringen hopper til den nærmeste NC-blokken der teksten som det søkes etter, er lagret.
- ▶ Gjenta søk
- ▶ Styringen hopper til den nærmeste NC-blokken der teksten som det søkes etter, er lagret.
- ▶ Avslutte søkefunksjonen: Trykk på skjermtasten Avslutt

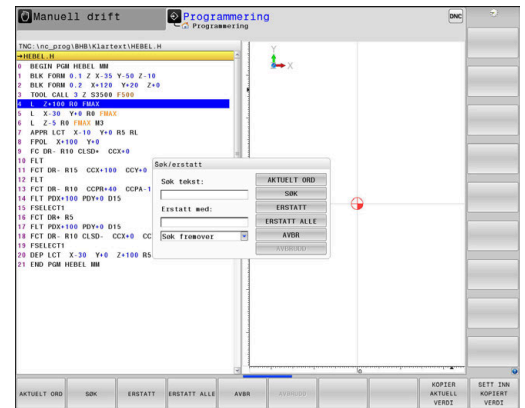

Søke etter og erstatte ønsket tekst

MERKNAD**OBS! Fare for tap av data!**

Funksjonene **ERSTATT** og **ERSTATT ALLE** skriver automatisk over alle syntakselementer som ble funnet. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de opprinnelige dataene før de blir erstattet. Det kan føre til at NC-programmer blir uopprettelig skadet.

- ▶ Opprett eventuelt sikkerhetskopier av NC-programmene før du erstatter data
- ▶ Vær forsiktig når du bruker funksjonene **ERSTATT** og **ERSTATT ALLE**.



Under en bearbeiding er det ikke mulig å utføre funksjonene **SØK** og **ERSTATT** i det aktive NC-programmet. En aktiv skrivebeskyttelse forhindrer også disse funksjonene.

- ▶ Velg NC-blokken hvor søkeordet er lagret



- ▶ Velge søkefunksjon
- > Styringen åpner søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastlinjen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTUELT ORD**
- > Styringen overfører det første ordet i den aktuelle NC-blokken. Trykk eventuelt på funksjonstasten på nytt for å overføre det ordet du ønsker.



- ▶ Starte et søk
- > Styringen hopper til nærmeste treff for den søkte teksten.



- ▶ For å erstatte teksten og gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten **ERSTATT**. Hvis du vil erstatte alle teksttreffene: Trykk på funksjonstasten **ERSTATT ALLE**. Hvis du ikke ønsker å erstatte teksten, men gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten **SØK**



- ▶ Avslutte søkefunksjonen: Trykk på skjermtasten Avslutt

3.6 Filbehandling

Filer

| Filer i styringen | Type |
|---|-------|
| NC-programmer | |
| i HEIDENHAIN-format | .H |
| i DIN/ISO-format | .I |
| Kompatible NC-programmer | |
| HEIDENHAIN-enhetsprogrammer | .HU |
| HEIDENHAIN-konturprogrammer | .HC |
| Tabeller for | |
| Verktøy | .T |
| Verktøyskifter | .TCH |
| Nullpunkter | .D |
| Punkter | .PNT |
| Nullpunkter | .PR |
| Touch-prober | .TP |
| Sikkerhetskopifiler | .BAK |
| Avhengige data (f.eks. inndelingspunkter) | .DEP |
| Fritt definerbare tabeller | .TAB |
| Paletter | .P |
| Dreieverktøy | .TRN |
| Verktøykorrektur | .3DTC |
| Tekster som | |
| ASCII-filer | .A |
| Tekstfiler | .TXT |
| HTML-filer, f.eks. resultatprotokoll for touch-probe-sykluser | .HTML |
| Hjelpfiler | .CHM |
| CAD-data som | |
| ASCII-filer | .DXF |
| | .IGES |
| | .STEP |

Når du legger inn et NC-program i styringen, må du først gi dette NC-programmet et navn. Styringen lagrer NC-programmet i det interne minnet som en fil med det samme navnet. Også tekster og tabeller blir lagret som filer av styringen.

For at det skal være raskt å finne igjen og arbeide med filene, har styringen et eget vindu til filbehandling. Her kan du håndtere de ulike filene, kopiere, slette og skifte navn på dem.

Det er nesten ingen begrensninger på hvor mange filer som kan administreres med styringen. Tilgjengelig lagringsplass er minst **21 GB**. Et enkelt NC-program kan være på maksimalt **2 GB**.



Avhengig av innstillingene genererer styringen sikkerhetskopifiler med filendelsen *.bak etter redigering og lagring av NC-programmer. Dette fører til at den tilgjengelige lagringsplassen reduseres.

Navn på filer

For NC-programmer, tabeller og tekster legger styringen en endelse til filnavnet. Endelsen er skilt fra resten av filnavnet med et punktum. Denne endelsen viser filtypen.

| Filnavn | filtype |
|---------|---------|
| PROG20 | .H |

Filnavn, stasjonsnavn og katalognavn på styringen er underlagt følgende standard: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-standard).

Følgende tegn er tillatt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

Følgende tegn har en spesiell betydning:

| Tegn | Beskrivelse |
|--------|---|
| . | Det siste punktet i et filnavn skiller ad filendelsen |
| \ og / | for katalogtre |
| : | skiller ad stasjonsbetegnelser fra katalogen |

Ingen andre tegn må brukes for å unngå problemer ved f.eks. overføringen av filer.

i Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks. +. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

i Maksimalt tillatt banelengde er 255 tegn. Banelengden omfatter betegnelsene for stasjonen, katalogen og filen inkludert filendelsen.

Mer informasjon: "Baner", Side 109

Vise eksternt opprettede filer på styringen

Det er installert noen tilleggsverktøy på styringen som gjør at du kan vise og delvis også redigere filer som er opprettet i følgende tabeller.

| Filtyper | Type |
|----------------|--------------------------|
| PDF-filer | pdf |
| Excel-tabeller | xls |
| Internettfiler | csv html |
| Tekstfiler | txt ini |
| Grafikkfiler | bmp gif jpg png |

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Kataloger

Det er mulig å lagre svært mange NC-programmer og filer på harddisken. Legg derfor de enkelte filene i kataloger (mapper) slik at du beholder oversikten. I disse katalogene kan du så opprette nye kataloger, såkalte underkataloger. Med tasten **-/+** eller **ENT** kan du vise eller skjule underkataloger.

Baner

En bane angir stasjonen og samtlige kataloger, eventuelt underkataloger der en fil er lagret. De enkelte leddene skiller med bakovervendte skråstrek \.




Maksimalt tillatt banelengde er 255 tegn. Banelengden omfatter betegnelsene for stasjonen, katalogen og filen inkludert filendelsen.

Eksempel

 






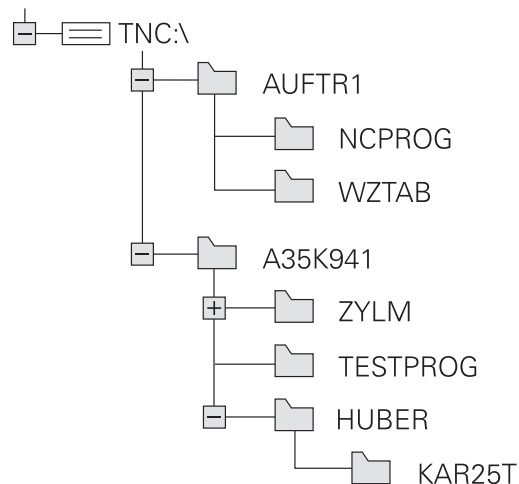

 


 

 
 
 
 
Katalogen AUFTR1 ble opprettet på stasjonen **TNC**. Deretter ble det i katalogen AUFTR1 opprettet en underkatalog kalt NCPROG. I denne underkatalogen ble NC-programmet PROG1.H kopiert inn. NC-programmet får dermed banen:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Grafikken til høyre viser et eksempel på en katalogvisning med ulike baner.



Oversikt: Funksjonene i filbehandling

| Funksjonstast | Funksjon | Side |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Kopiere enkeltfiler | 114 |
|  | Vise bestemte filtyper | 112 |
|  | Opprette ny fil | 114 |
|  | Vise de 10 sist valgte filene | 117 |
|  | Slette fil | 117 |
|  | Merke fil | 119 |
|  | Gi filen nytt navn | 120 |
|  | Beskytte fil mot endring og sletting | 121 |
|  | Oppheve filbeskyttelse | 121 |
|  | Importere filen til en iTNC 530 | Se brukerhåndboken Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-programmer |
| | Tilpasse tabellformatet | 439 |
|  | Administrere nettstasjonene | Se brukerhåndboken Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-programmer |
|  | Velge redigeringsprogram | 121 |
|  | Sortere filer etter egenskaper | 120 |
|  | Kopiere katalog | 117 |
|  | Slette katalog med alt innhold | |
|  | Aktualisere katalog | |
|  | Gi katalogen nytt navn | |
|  | Opprette ny katalog | |

Velge filbehandling

PGM MGT


- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- Styringen viser vinduet for filbehandling (bildet viser grunninnstillingen. Hvis styringen har en annen skjerminndeling, trykker du på funksjonstasten **VINDU**).



Når du forlater et NC-program med tasten **END**, åpner styringen filbehandling. Markøren befinner seg på det NC-programmet som nettopp ble lukket.

Hvis du trykker på nytt på tasten **END**, åpner styringen det opprinnelige NC-programmet med markøren på den linjen som ble valgt sist. Denne egenskapen kan føre til tidsutsettelse på større filer.

Når du trykker på tasten **ENT**, åpner styringen alltid et NC-program med markøren på linje 0.

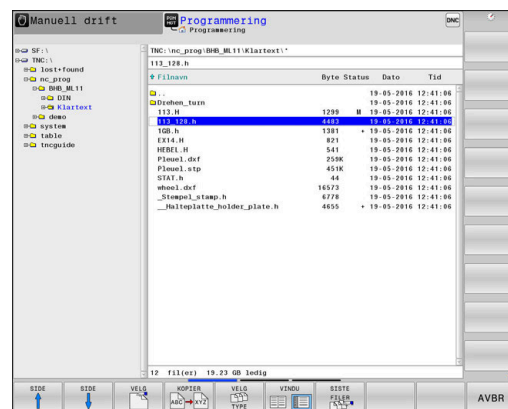

Det smale vinduet til venstre viser tilgjengelige stasjoner og kataloger. Stasjonene betegner enheter som data kan lagres eller overføres til. En av stasjonene er harddisken til styringen. Andre stasjoner er grensesnittene (RS232, Ethernet), der du for eksempel kan koble til en PC. En av katalogene er merket med mappesymbolet (venstre vindu), og har mappenavnet uthevet (høyre vindu). Underkataloger er rykket inn mot høyre. Hvis det finnes flere underkataloger, kan disse vises eller skjules med tasten **-/+**.

Hvis katalogstrukturen er lengre enn skjermbildet, kan du navigere i det ved hjelp av rullefeltet eller en tilkoblet mus.

Det brede vinduet til høyre viser alle filene som er lagret i den valgte katalogen. Det vises flere typer informasjon til hver fil. Denne informasjonen blir nærmere forklart i tabellen under.

| Visning | Beskrivelse |
|---------|---|
| Filnavn | Filnavn og filtype |
| Byte | Filstørrelse i byte |
| Status | Filegenskaper: |
| E | Filen er valgt i driftsmodusen Programmering . |
| S | Filen er valgt i driftsmodusen Programtest . |
| M | Filen er valgt i en programkjøringsmodus |
| + | Filen har skjulte avhengige filer med filendelsen DEP, f.eks. ved bruk av verktøyinnsats-testen |
| | Filen er beskyttet mot endring og sletting. |
| | Filen er beskyttet mot endring og sletting fordi den kjøres |
| Dato | Datoen da filen sist ble endret. |
| Tid | Klokkeslettet da filen sist ble endret. |



Hvis du vil vise de avhengige filene, setter du maskinparameteren **dependentFiles** (nr. 122101) på **MANUELL**.

Velge stasjoner, kataloger og filer



- ▶ Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**

Naviger med en tilkoblet mus eller trykk på piltastene eller skjermtastene for å flytte markøren til det ønskede feltet på skjermen:



- ▶ Flytte markøren fra høyre til venstre vindu, og omvendt



- ▶ Flytte markøren opp og ned i vinduet



- ▶ Flytte markøren side for side opp og ned i vinduet



Trinn 1: Velg stasjon

- ▶ Merke stasjonen i venstre vindu



- ▶ Valg av stasjon: Trykk på funksjonstasten **VELG**, eller







- ▶ Trykk på tasten **ENT**

Trinn 2: Velg katalog

- ▶ Markere katalog i venstre vindu
- ▶ Det høyre vinduet viser automatisk alle filene i katalogen som er markert (lys bakgrunn).



Trinn 3: Velge fil

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
-  ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast
- ▶ Merk filen i høyre vindu
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG**, eller
-  ▶ trykk på tasten **ENT**
- ▶ Styringen aktiverer den valgte filen i den driftsmodusen som du har åpnet filbehandling i.


i Når du angir første bokstav på filen du søker etter i filbehandling, hopper markøren automatisk til første NC-program med den bokstaven.

Filtrere visning


Du kan filtrere verdiene på følgende måte:

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten for ønsket filtype


Alternativ:

-  ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast
- ▶ Styringen viser alle filer i mappen.

Alternativ:

-  ▶ Bruke jokertegn, f.eks. **4*.H**
- ▶ Styringen viser alle filer med filtype .h, som begynner med 4.





Alternativ:

-  ▶ Angi suffikser, f.eks. ***.H;*.D**
- ▶ Styringen viser alle filer med filtype .h og .d.

Definert visningsfilter forblir lagret også når styringen startes på nytt.

Opprette ny katalog

- ▶ Merk katalogen i venstre vindu, der du vil opprette en underkatalog

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **NY KATALOG**
- ▶ Angi katalognavn
-  ▶ Trykk på tasten **ENT**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **OK** for å bekrefte eller
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBRUDD** for å avbryte

Opprette ny fil

- ▶ Velg katalogen der du ønsker å opprette en ny fil, i venstre vindu.
- ▶ Plasser markøren i høyre vindu.



 
- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**
- ▶ Angi filnavnet med endelsen



- ▶ Trykk på tasten **ENT**


Kopiere enkeltfil

- ▶ Flytt markøren til den filen som skal kopieres



- ▶ Trykk på funksjonstasten **KOPIER**: Velg kopieringsfunksjon.
- > Styringen åpner et overlappingsvindu.

 Kopier filen til den aktuelle katalogen




- ▶ Angi navn på målfilen
- ▶ Trykk på tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- > Styringen kopierer filen til den aktuelle katalogen. Den opprinnelige filen beholdes.

Kopiere fil til en annen katalog



 - ▶ Trykk på funksjonstasten **Mappe** for å kunne velge ut målkatalogen i et overlappingsvindu



- ▶ Trykk på tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- > Styringen kopierer filen med samme navn til den valgte katalogen. Den opprinnelige filen beholdes.



Når du har startet kopieringen med tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**, viser styringen en fremdriftsindikator.

Kopiere filer til en annen katalog

- ▶ Velg skjerminndeling med like store vinduer

Høyre vindu

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS TRE**
- ▶ Flytt markøren til den katalogen som du vil kopiere filene til, og vis filene i denne katalogen med tasten **ENT**

Venstre vindu

 
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS TRE**
- ▶ Velg katalogen med de filene som du ønsker å kopiere, og vis filene ved å trykke på funksjonstasten **VIS FILER**



- ▶ Trykk på skjermtasten Merk: Vis funksjonene for merking av filer



- ▶ Trykk på skjermtasten Merk fil: Flytt markøren til filen som du ønsker å kopiere, og merk den. Hvis du ønsker det, kan du merke flere filer på samme måte.



- ▶ Trykk på skjermtasten Kopier: Kopier de merkede filene til målkatalogen

Mer informasjon: "Merke filer", Side 119

Hvis du har merket filer både i venstre og høyre vindu, vil styringen kopiere fra den katalogen der markøren står.

Overskrive filer

Hvis du kopierer filer til en katalog der det finnes filer med samme navn, vil styringen spørre om du vil at filene i målkatalogen skal overskrives:

- ▶ Overskriv alle filer (feltet **Eksisterende filer** er valgt): Trykk på funksjonstasten **OK**, eller
- ▶ ikke overskriv filer: Trykk på funksjonstasten **AVBRUDD**

Hvis du vil overskrive en beskyttet fil, må du velge feltet **Beskyttede filer** eller eventuelt avbryte prosessen.

Kopiere tabell

Importere linjer til en tabell

Når du kopierer en tabell til en eksisterende tabell, kan du overskrive enkeltlinjer med funksjonstasten **ERSTATT FELT**. Forutsetninger:

- måltabellen må finnes
- Filen som skal kopieres, kan bare inneholde de linjene som skal erstattes
- Tabellene må ha identisk filtype

MERKNAD

OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **ERSTATT FELT** overskriver automatisk alle linjene til målfilen som finnes i den kopierte tabellen. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de opprinnelige dataene før de blir erstattet. Det kan føre til tabellen blir uopprettelig skadet.

- ▶ Opprett eventuelt sikkerhetskopier av tabellene før du erstatter data
- ▶ Vær forsiktig når du bruker funksjonen **ERSTATT FELT**.

Eksempel

Du har målt verktøylengden og verktøyradiusen på ti nye verktøy med en forhåndsinnstillingsenhet. Deretter oppretter forhåndsinnstillingsenheten verktøytabellen TOOL_Import.T med ti linjer, dvs. ti verktøy.

Slik går du frem:

- ▶ Kopier tabellen fra det eksterne lagringsmediet til en hvilken som helst katalog
- ▶ Kopier den eksternt opprettede tabellen inn i den eksisterende tabellen TOOL.T ved hjelp av filbehandling til styringen
- > Styringen spør om den eksisterende verktøytabellen TOOL.T skal overskrives:
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **JA**
 - > Styringen overskriver den gjeldende filen TOOL.T fullstendig. Etter kopieringen består TOOL.T av bare 10 linjer.
 - ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **ERSTATT FELT**
 - > Styringen overskriver de ti linjene i filen TOOL.T. Styringen endrer ikke dataene i de øvrige linjene.

Trekke ut linjer fra en tabell

I tabeller kan du merke én eller flere linjer og lagre dem i en separat tabell.

Slik går du frem:

- ▶ Åpne tabellen som du vil kopiere linjer fra.
- ▶ Bruk piltastene til å velge den første linjen som skal kopieres.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGS- FUNKSJ.**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FILER**
- ▶ Merk eventuelt flere linjer
- ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SOM**
- ▶ Angi navnet på tabellen der de valgte linjene skal lagres

Kopiere katalog


- ▶ Flytt markøren i høyre vindu til katalogen som du vil kopiere
- ▶ Trykk på funksjonstasten **KOPIER**
- ▶ Styringen viser vinduet for valg av målkataloger.
- ▶ Velg målkatalog og bekreft med tasten **ENT** eller funksjonstasten **OK**.
- ▶ Styringen kopierer den valgte katalogen inkludert underkataloger til den valgte målkatalogen.

Velge en av de sist valgte filene

- ▶ Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Vise de ti sist valgte filene: Trykk på funksjonstasten **SISTE FILER**

Bruk piltastene til å flytte markøren til filen som du vil velge:

- ▶ Flytte markøren opp og ned i vinduet
- ▶ Velge fil: Trykk på skjermtasten **OK**, eller
- ▶ Trykk på tasten **ENT**

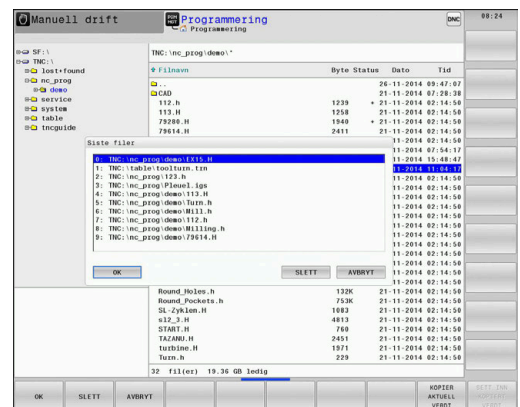

Med funksjonstasten **KOPIER VERDI** kan du kopiere banen til en markert fil. Du kan bruke den kopierte banen på nytt senere, f.eks. ved oppkalling av et program ved hjelp av tasten **PGM CALL**.

Slette fil

MERKNAD

OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **SLETT** sletter filen permanent. Styringen lagrer ikke filen automatisk, f.eks. i en papirkurv, før den blir slettet. Filene er dermed uopprettelig fjernet.

- ▶ Sikkerhetskopier viktige data regelmessig til eksterne stasjoner

Slik går du frem:

- ▶ Flytt markøren til filen som du vil slette
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT**
- ▶ Styringen spør om filen skal slettes.
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK**
- ▶ Styringen sletter filen.
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRUDD**
- ▶ Styringen avbryter prosessen.

Slette katalog

MERKNAD

 
OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **SLETT ALLE** sletter alle filene i katalogen permanent. Styringen lagrer ikke filene automatisk, f.eks. i en papirkurv, før de blir slettet. Filene er dermed uopprettelig fjernet.

- ▶ Sikkerhetskopier viktige data regelmessig til eksterne stasjoner






Slik går du frem:

 - ▶ Flytt markøren til den katalogen som du vil slette








- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT ALLE**
- > Styringen spør om katalogen og alle underkataloger og filer skal slettes.
- ▶ Trykk på skjermtasten **OK**
- > Styringen sletter katalogen.
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRUDD**
- > Styringen avbryter prosessen.

Merke filer


 
| Skjermtast | Merkefunksjon |
|---|----------------------------------|
|  | Merke enkeltfiler |
|  | Merke alle filene i en katalog |
|  | Oppheve merking av enkelte filer |
|  | Oppheve merking av alle filer |
|  | Kopiere alle merkede filer |

Funksjoner som kopiering eller sletting av filer kan du utføre både på enkeltfiler og på flere filer samtidig. Slik merker du flere filer:



- ▶ Flytt markøren til den første filen

| | |
|---|--|
|  | ▶ Vise markeringsfunksjonene: Trykk på funksjonstasten FILER |
|  | ▶ Markere fil: Trykk på funksjonstasten MERK FIL |
|  | ▶ Flytt markøren til den neste filen |
|  | |
|  | ▶ Markere flere filer: Trykk på funksjonstasten MERK FIL osv. |

Kopiere merkede filer


| | |
|---|--|
|  | ▶ Forlat den aktive funksjonstastlinjen |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten KOPIER |

Slette merkede filer:

| | |
|---|---|
|  | ▶ Forlat den aktive funksjonstastlinjen |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten SLETT |

Gi fil nytt navn

 - ▶ Flytt markeringen til den filen som skal få nytt navn



- ▶ Velg funksjonen for å gi nytt navn: Trykk på funksjonstasten **NYTT NAVN**
- ▶ Angi et nytt filnavn. Filtypen kan ikke endres.
- ▶ Utføre endring av navn: Trykk på skjermtasten **OK** eller tasten **ENT**

Sorter filer

- ▶ Velg mappen med filene du vil sortere



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SORTER**
- ▶ Velg skjermtasten med det tilsvarende visningskriteriet.
 - **SORTER NAVN**
 - **SORTER STØRRELSE**
 - **SORTER DATO**
 - **SORTER TYPE**
 - **SORTER STATUS**
 - **USORT.**

Tilleggsfunksjoner

Aktivere/oppheve filbeskyttelse

- ▶ Flytt markøren til filen som skal beskyttes



- ▶ Valg av tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Aktivering av filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten **BESKYTT**



- ▶ Filen får beskyttelsessymbol.



- ▶ Opphevelse av filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten **UBESKYTT.**

Velge redigeringsprogram

- ▶ Flytt markøren til filen som skal åpnes



- ▶ Valg av tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Valg av redigeringsprogram: Trykk på funksjonstasten **VELG RED.PROG.**
- ▶ Merk ønsket redigeringsprogram.
 - **TEKSTREDIGERINGSPROGRAM** for tekstfiler, f.eks. **.A** eller **.TXT**
 - **PROGRAMREDIGERINGSPROGRAM** for NC-programmer **.H** og **.I**
 - **TABELLREDIGERINGSPROGRAM** for tabeller, f.eks. **.TAB** eller **.T**
 - **BPM-REDIGERINGSPROGRAM** for palettetabeller **.P**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**

Koble USB-enhet til og fra

Styringen kjenner automatisk igjen tilkoblede USB-enheter med støttede filsystemer.

Når du skal koble fra en USB-enhet, gjør du følgende:



- ▶ Flytt markøren til venstre vindu
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Fjerne USB-enheten

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

UTVIDEDE RETT.

Funksjonen **UTVIDEDE RETT.** kan bare benyttes i forbindelse med brukeradministrasjonen og forutsetter katalogen **public**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Første gang brukeradministrasjonen aktiveres, tilknyttes katalogen **public** under stasjonen **TNC:**.



Du kan kun fastsette tilgangsrettigheter for filer i katalogen **public**.

For samtlige filer som ligger på stasjonen **TNC:** og ikke i katalogen **public**, tilordnes funksjonsbrukeren **user** automatisk som eier.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program****Vis skjulte filer**

Styringen skjuler systemfiler samt filer og mapper med et punkt i begynnelsen av navnet.

MERKNAD**OBS! Fare for tap av data!**

Styringens operativsystem bruker bestemte skjulte mapper og filer. Disse mappene og filene er skjult som standard. Hvis systemdataene i den skjulte mappen manipuleres, kan programmets styring bli skadet. Hvis du lagrer egne filer i denne mappen, oppstår det ugyldige baner.

- ▶ Ha skjulte mapper og filer alltid skjult
- ▶ Ikke bruk skjulte mapper og filer til lagring av data

Hvis nødvendig kan du vise de skjulte filene og mappene et øyeblikk, for eksempel hvis det i vanvare ble overført en fil med et punkt i begynnelsen av navnet.

Slik viser du skjulte filer og mapper:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS FILER**
- ▶ Styringen viser de skjulte filene og mappene.


4

Verktøy

4.1 Verktøyrelevante inndata

Mating F

Matingen **F** er den hastigheten som verktøyets sentrum beveger seg med i sin bane. Maksimal mating kan være forskjellig for hver maskinakse og fastsettes ved hjelp av maskinparametere.

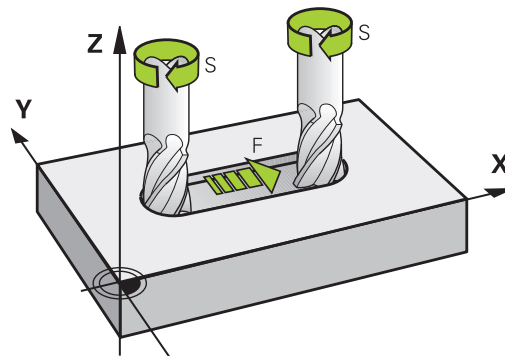

Innføring

Matingen kan angis i **TOOL CALL**-blokken (verktøyoppkalling) og i alle posisjoneringsblokker.

Mer informasjon: "Oppretting av NC-blokker med banefunksjonstastene", Side 146

I millimeterprogrammer angis matingen **F** i enheten mm/min, og i Inch-programmer angis den i 1/10 tommer/min på grunn av oppløsningen. Alternativt kan du definere matingen i millimeter per omdreining (mm/1) **FU** eller i millimeter per tann (mm/tann) **FZ** ved hjelp av de relevante funksjonstastene.

Hurtiggang

For hurtiggang angir du **F MAX**. For å angi **F MAX** trykker du på dialogspørsmålet **Mating F= ?**, tasten **ENT** eller funksjonstasten **FMAX**.

i Programmer ilgangsbevegelser utelukkende med NC-funksjonen **FMAX** og ikke ved hjelp av svært høye numeriske verdier. Dette er den eneste måten å sikre at ilgangen fungerer blokk for blokk og at du kan regulere ilgangen separat fra bearbeidingsmatingen.

Virketid

Matingen som er programmert med en tallverdi, gjelder helt frem til NC-blokken der det blir programmert en ny mating. **F MAX** gjelder bare i den NC-blokken der den ble programmert. Etter NC-blokken med **F MAX** blir den siste matingen som er programmert med en tallverdi, gjeldende på nytt.

Endringer under programkjøring

Mens programmet kjøres, kan du endre matingen ved hjelp av potensiometeret F for matingen.

Potensiometeret for matingen reduserer den programmerte matingen, ikke matingen som er beregnet av styringen.


 
Spindelturtall S

Spindelturtallet S angis i omdreininger per minutt (o/min) i en **TOOL CALL**-blokk (verktøyoppkalling). En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc i meter per minutt (m/min).

Programmert endring

I NC-programmet kan du forandre spindelturtallet med en **TOOL CALL**-blokk ved bare å angi nytt spindelturtall.

Slik går du frem:

- 
 - ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
 - ▶ Hopp over dialogen **Verktøynummer?** ved å trykke på tasten **NO ENT**.
 - ▶ Hopp over dialogen **Parallell spindelakse X/Y/Z?** ved å trykke på tasten **NO ENT**.
 - ▶ I dialogen **Spindelturtall S = ?** angir du nytt spindelturtall eller skifter til inntasting av skjærehastighet med funksjonstasten **VC**.
- 
 - ▶ Bekreft med **END**-tasten



I følgende tilfeller endrer styringen bare turtallet:

- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer og verktøyakse
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer, med samme verktøyakse som i forrige **TOOL CALL**-blokk

I følgende tilfeller utfører styringen verktøyskiftmakroen og skifter ev. inn et søsterverktøy:

- **TOOL CALL**-blokk med verktøynummer
- **TOOL CALL**-blokk med verktøynavn
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn eller verktøynummer, med endret verktøyakseretning

Endringer under programkjøring


Mens programmet kjøres, kan du endre spindelturtallet ved hjelp av potensiometeret S for spindelturtall.

4.2 Verktøydata

Forutsetning for verktøykorrigering

Vanligvis programmerer du koordinatene for banebevegelsene i henhold til målene som emnet har på tegningen. For at styringen skal kunne beregne banen til verktøyets sentrum, og dermed kunne utføre en verktøykorrigering, må du angi lengde og radius for hvert enkelt verktøy som blir brukt.

Verktøydata kan du enten angi direkte i NC-programmet med funksjonen **TOOL DEF**, eller separat i verktøytabellen. Når du angir verktøydata i tabellene, får du tilgang til ytterligere verktøyspesifikk informasjon. Når NC-programmet kjører, tar styringen hensyn til all informasjonen som er lagt inn.

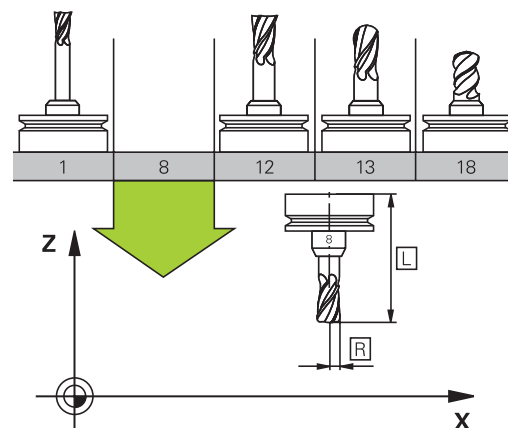

Verktøynummer, verktøynavn

Hvert verktøy har et nummer mellom 0 og 32767. Når du arbeider med verktøytabellene, kan du i tillegg tilordne verktøynavn. Verktøynavnet må ikke inneholde mer enn 32 tegn.



Tillatte spesialtegn: # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Styringen erstatter automatisk små bokstaver med tilsvarende store bokstaver når du lagrer.

Forbudte tegn: <mellomrom> ! " ' () * + ; < = > ? [/] ^ ` { | } ~

Verktøyet med nummer 0 er definert som nullpunktsverktøy, og har lengde $L=0$ og radius $R=0$. Tilsvarende definerer du verktøyet T0 med $L=0$ og $R=0$ i verktøytabellene.

Definer verktøynavnet tydelig!

For eksempel hvis styringen finner flere verktøy i verktøymagasinet, skifter styringen verktøyet med kortest gjenværende levetid.

- Verktøy som er i spindelen
- Verktøy som ligger i magasinet



Følg maskinhåndboken!

Hvis det er flere magasiner, kan maskinprodusenten angi en søkerekkefølge for verktøyene i magasinene.


- Verktøy som er definert i verktøytabellen, men som for øyeblikket ikke er i magasinet

For eksempel hvis styringen finner flere verktøy i verktøymagasinet, skifter styringen verktøyet med kortest gjenværende levetid.

Verktøylengde L

Verktøylengde **L** angir du som absolutt lengde i forhold til verktøynullpunktet.

- i** Styringen trenger absolutt verktøylengde for mange forskjellige funksjoner, blant annet simulering av materialfjerning og **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM**. Den absolutte lengden til et verktøy refererer alltid til verktøyets nullpunkt. Som regel definerer maskinprodusenten spindelhaken som verktøyets nullpunkt.

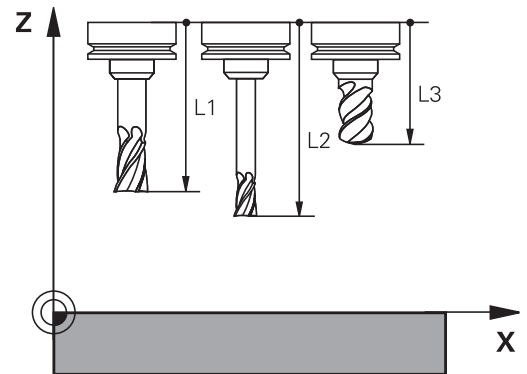

Fastsette verktøylengde

Du kan måle verktøyene eksternt med en enhet for forhåndsinnstilling eller direkte i maskinen, for eksempel ved hjelp av verktøy-touch-probe. Du kan også fastsette verktøylengdene selv om du ikke har angitte målemuligheter.

Du kan fastsette verktøylengden på følgende måter:

- Med presisjonsmåler
- Med en kalibreringsdor (testverktøy)

- i** Før du fastsetter verktøylengde, må du sette nullpunktet i spindelaksen.

Fastsette verktøylengde med presisjonsmåler


- i** For å kunne bruke nullpunktsspesifisering med presisjonsmåler må verktøynullpunktet ligge på spindelhaken. Sett nullpunktet på den flaten som du i etterkant skaper borti med verktøyet. Denne flaten må eventuelt opprettes først.

Slik setter du nullpunkt med presisjonsmåler:

- ▶ Plasser presisjonsmåleren på maskinbordet.
- ▶ Plasser spindelhaken ved siden av presisjonsmåleren
- ▶ Kjør trinnvis i **Z+**-retning helt til du så vidt kan skyve presisjonsmåleren under spindelhaken
- ▶ Sette nullpunkt i **Z**

Slik fastsetter du verktøylengde:

- ▶ Veksle inn verktøy
- ▶ Skrape borti flate
- ▶ Styringen viser absolutt verktøylengde som faktisk posisjon i posisjonsvisningen.

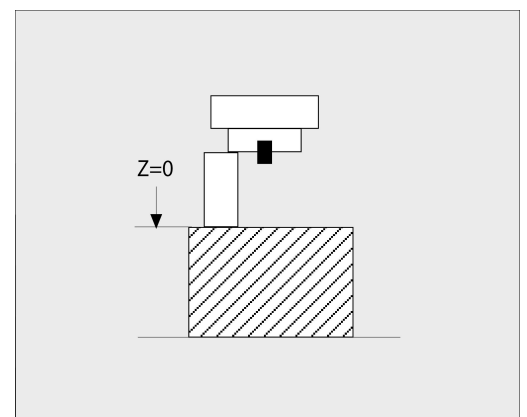


Fastsette verktøylengde med en kalibreringsdor og en måleboks

Slik setter du nullpunkt med en kalibreringsdor og en måleboks:

- ▶ Plasser måleboksen på maskinbordet
- ▶ Sett måleboksens bevegelige indre ring på samme høyde som den faste ytterringsen.
- ▶ Still måleuret på 0
- ▶ Kjør mot den bevegelige indre ringen med kalibreringsdoren
- ▶ Sett nullpunkt i **Z**

Slik fastsetter du verktøylengde:

- ▶ Veksle inn verktøy
- ▶ Kjør mot den bevegelige indre ringen med verktøyet helt til måleuret viser 0
- ▶ Styringen viser absolutt verktøylengde som faktisk posisjon i posisjonsvisningen.

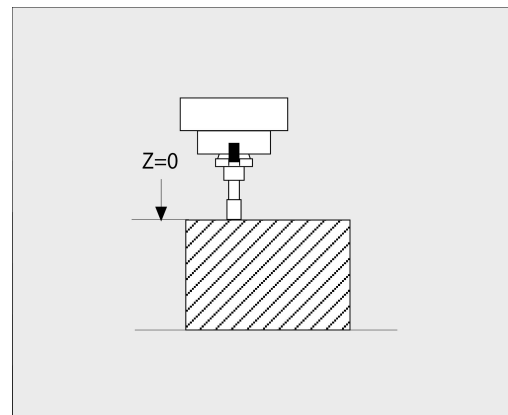

Verktøyradius R

Angi verktøyradius R direkte.

Deltaverdier for lengder og radier


Deltaverdiene betegner avvik i lengden og radiusen på verktøyene.

En positiv deltaverdi står for en toleranse (**DL**, **DR**>0). Ved bearbeiding med toleranse angir du verdien for toleransen i NC-programmet med **TOOL CALL** eller ved hjelp av en korrigeringstabell.

En negativ deltaverdi betyr et undermål (**DL**, **DR**<0). Et undermål blir registrert i verktøytabellen som slitasje på verktøyet.

Deltaverdien angir du som en tallverdi, og i en **TOOL CALL**-blokk kan du også overføre verdien med en Q-parameter.

Inndataområde: Deltaverdiene kan maksimalt være $\pm 99,999$ mm.

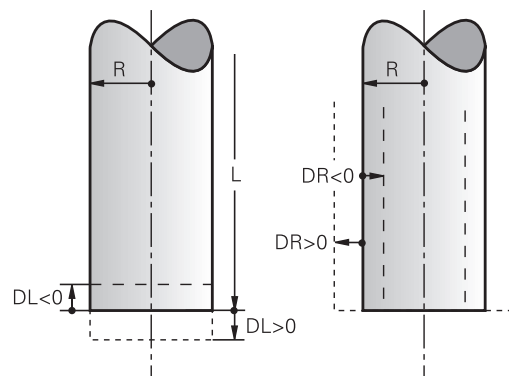

i Deltaverdier fra verktøytabellen påvirker den grafiske fremstillingen av simuleringen for materialfjerning. Deltaverdier fra NC-programmet forandrer ikke den viste størrelsen på **verktøyet** i simuleringen. De programmerte deltaverdiene forskyver imidlertid **verktøyet** i simuleringen med den definerte verdien.

i Deltaverdier fra **TOOL CALL**-blokken påvirker posisjonsvisningen avhengig av den valgfrie maskinparameteren **progToolCallIDL** (nr. 124501, forgreining **CfgPositionDisplay** nr. 124500).

Bruk av verktøyspesifikke Q-parametre: som deltaverdi

Styringen beregner alle Q-parametre: under utførelsen av en verktøyoppkalling. De berørte Q-parametrene kan først brukes som deltaverdi etter at verktøyoppkallingen er avsluttet.

Mulige verktøyspesifikke Q-parametre

| Forhåndsinnstilte | Funksjon |
|-------------------|----------------------|
| Q108 | AKTIV VERKTOEYRADIUS |
| Q114 | AKTIV VERKTOEYLENGDE |

For å bruke verktøyspesifikke Q-parametre som deltaverdi må du programmere en andre verktøyoppkalling.

Eksempel kulefres:

Du kan bruke **Q108** (aktiv verktøyradius) for å korrigere lengden til en kulefreser via **DL-Q108** på dens sentrum.

```
1 TOOL CALL "BALL_MILL_D4" Z S10000
```

```
2 TOOL CALL DL-Q108
```

Legge inn verktøydata i NC-programmet

Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten fastsetter hvilke funksjoner **TOOL DEF**-funksjonen skal ha.

Nummer, lengde og radius for et bestemt verktøy legger du inn én gang i en **TOOL DEF**-blokk i NC-programmet:

Slik går du frem ved defineringen:

TOOL
DEF

- ▶ Trykk på tasten **TOOL DEF**.

VERKTØY-
NUMMER

- ▶ Trykk på ønsket funksjonstast
 - **VERKTØYNUMMER**
 - **VERKTØYNAVN**
 - **QS**
- ▶ **Verktøylengde**: Korrigeringsverdi for lengden.
- ▶ **Verktøyradius**: Korrigeringsverdi for radiusen.

Eksempel

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

Kalle opp verktøydata

Før du kaller opp verktøyet, har du definert det i en **TOOL DEF**-blokk eller i en verktøytabell.

Du programmerer en verktøyoppkalling **TOOL CALL** i NC-programmet ved hjelp av følgende angivelser:

TOOL CALL

- ▶ Trykk på tasten **TOOL CALL**
- ▶ **Verktøyannrop**: Angi nummeret eller navnet til verktøyet. Med funksjonstasten **VERKTØYNAVN** kan du legge inn et navn, med funksjonstasten **QS** kan du legge inn en strengparameter. Styringen setter automatisk et verktøynavn i anførselstegn. En strengparameter må være tildelt et verktøynavn på forhånd. Navnet henviser til en oppføring i den aktive verktøytabellen TOOL.T.



- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **VELG**.
- ▶ Styringen åpner et vindu hvor du kan velge et verktøy direkte fra verktøytabellen TOOL.T.
- ▶ Hvis du skal kalle opp et verktøy med andre korrigeringsverdier, angir du indeksen som er definert i verktøytabellen. Sett et desimaltegn foran indeksen.
- ▶ **Parallell spindelakse X/Y/Z**: Angi verktøyakse
- ▶ **Spindelurtall S**: Angi spindelurtall S i omdreininger per minutt (o/min). En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc i meter per minutt (m/min). Trykk i så fall på funksjonstasten **VC**.
- ▶ **Mating F**: Angi matingen **F** i millimeter per minutt (mm/min). Alternativt kan du definere matingen i millimeter per omdreining (mm/1) **FU** eller i millimeter per tann (mm/tann) **FZ** ved hjelp av de relevante funksjonstastene. Matingen vil gjelde helt til du programmerer en ny mating i en posisjoneringsblokk eller en **TOOL CALL**-blokk.
- ▶ **Toleranse verktøylengde DL**: deltaverdi for verktøylengden
- ▶ **Toleranse verktøyradius DR**: deltaverdi for verktøyradiusen
- ▶ **Toleranse verktøyradius DR2**: deltaverdi for verktøyradius 2



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.



I følgende tilfeller endrer styringen bare turtallet:

- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer og verktøyakse
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn, verktøynummer, med samme verktøyakse som i forrige **TOOL CALL**-blokk

I følgende tilfeller utfører styringen verktøyskiftmakroen og skifter ev. inn et søsterverktøy:

- **TOOL CALL**-blokk med verktøynummer
- **TOOL CALL**-blokk med verktøynavn
- **TOOL CALL**-blokk uten verktøynavn eller verktøynummer, med endret verktøyakseretning

Valg av verktøy i overlappingsvinduet

Hvis du åpner overlappingsvinduet for verktøyvalg, markerer styringen alle verktøyene i verktøymagasinet med grønn farge.

Du kan søke etter et verktøy i overlappingsvinduet på følgende måte:



- ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Angi verktøynavnet eller verktøynummeret.



- ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶ Styringen hopper til det første verktøyet med det angitte søkekriteriet.

Følgende funksjoner kan du utføre med en tilkoblet mus:

- Når du klikker på en kolonne i tabellhodet, sorterer styringen dataene i stigende eller synkende rekkefølge.
- Ved å klikke på en kolonne i tabellhodet og deretter skyve mens du holder musetasten nede, kan du endre kolonnebredden.

Du kan konfigurere overlappingsvinduene som vises ved søk etter verktøynummer og etter verktøynavn, adskilt fra hverandre. Sorteringsrekkefølgen og kolonnebreddene blir opprettholdt også etter at styringen er slått av.

Verktøyoppkall

Oppkallingen gjelder verktøy nummer 5 i verktøyakse Z med spindelturtall 2500 o/min og en matehastighet på 350 mm/min. Toleransen for verktøylengden og verktøyradiusen 2 er på 0,2 eller eventuelt 0,05 mm, mens undermålet for verktøyradiusen er på 1 mm.

Eksempel

20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05

Bokstaven **D** foran **L**, **R** og **R2** står for deltaverdi.

Forvalg av verktøyer



Følg maskinhåndboken!

Forvalg av verktøyer med **TOOL DEF** er en maskinavhengig funksjon.

Når du bruker verktøytabeller, foretar du et forhåndsvalg for det neste verktøyet som skal brukes, ved hjelp av en **TOOL DEF**-blokk. I tillegg angir du verktøynummeret, en Q-parameter, QS-parameter eller et verktøynavn i anførselstegn.

Verktøyskift

Automatisk verktøyskift



Følg maskinhåndboken!
Verktøyskift er en maskinavhengig funksjon.

Ved automatisk verktøyskift blir ikke programkjøringen avbrutt. Ved en verktøyoppkalling med **TOOL CALL** skifter styringen ut verktøyet fra verktøymagasinet.

Automatisk verktøyskift ved overskridelse av levetiden: M101



Følg maskinhåndboken!
M101 er en maskinavhengig funksjon.

Etter en forhåndsinnstilt levetid kan styringen automatisk skifte til et søsterverktøy og fortsette bearbeidingen med dette. Aktiver da tilleggsfunksjonen **M101**. Funksjonen **M101** kan oppheves med **M102**.

I kolonnen **TIME2** i verktøytabellen angir du levetiden for verktøyet. Når denne er utløpt, fortsettes bearbeidingen med et søsterverktøy. I kolonnen **CUR_TIME** angir styringen den til enhver tid aktuelle levetiden til verktøyet.

Hvis den aktuelle levetiden overskrider **TIME2**, vil et søsterverktøy skiftes inn senest ett minutt etter utløp av levetiden på neste mulige programpunkt. Skiftet finner først sted etter at NC-blokken er avsluttet.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen trekker alltid først tilbake verktøyet i verktøyaksen ved et automatisk verktøyskift med **M101**. Under tilbaketrekkingen er det kollisjonsfare for verktøyer som oppretter undersnitt, for eksempel skivefres eller T-notfres!

- ▶ Bruk **M101** kun ved bearbeidinger uten undersnitt
- ▶ Deaktiver verktøyskift med **M102**.

Hvis ikke noe annet er definert av maskinprodusenten, posisjonerer styringen i henhold til følgende logikk etter verktøyskiftet:

- Hvis målposisjonen i verktøyaksen er under den aktuelle posisjonen, blir verktøyaksen posisjonert sist.
- Hvis målposisjonen i verktøyaksen er over den aktuelle posisjonen, blir verktøyaksen posisjonert først.

Inntastingsparameter **BT** (Block Tolerance)

Under kontrollen av levetiden og beregningen av det automatiske verktøyskiftet kan bearbeidingstiden forlenges, avhengig av NC-programmet. Dette kan du påvirke med den valgfrie inntastingsparameteren **BT** (Block Tolerance).

Når du velger funksjonen **M101**, fortsetter styringen dialogen med forespørselen etter **BT**. Her definerer du antallet NC-blokker (1–100) som det automatiske verktøyskiftet kan forsinkes med. Tidsrommet som dette utgjør, og som verktøyskiftet forsinkes med, er avhengig av innholdet i NC-blokkene (f.eks. mating, distanse). Hvis du ikke definerer **BT**, bruker styringen verdien 1 eller en av standardverdiene fastsatt av maskinprodusenten.



Jo høyere verdien **BT** er, desto mindre er innvirkningen til en eventuell forlengelse av kjøretiden via **M101**. Merk at det automatiske verktøyskiftet dermed vil utføres senere.

For å regne ut en egnet utgangsverdi for **BT** bruker du formelen: $BT = 10 \div t$: Gjennomsnittlig bearbeidingsstid for en NC-blokk i sekunder Rundt opp resultatet til et helt tall. Når den beregnede verdien er større enn 100, bruker du den maksimale inntastingsverdien 100.

Hvis du vil tilbakestille gjeldende standtid for et verktøy, for eksempel etter bytte av skjæreplater, angir du verdien 0 i kolonnen **CUR_TIME**.

Tilleggsfunksjonen **M101** er (alternativ 50) ikke tilgjengelig for dreieverktyer og i dreiemodus.

Forutsetninger for verktøyvekslingen med **M101**



Som søsterverktøy må du bare bruke verktøy med samme radius. Styringen kontrollerer ikke radiusen til verktøyet automatisk.

Når styringen skal kontrollere radiusen til søsterverktøyet, må du angi **M108** i NC-programmet.

Styringen utfører det automatiske verktøyskiftet på et egnet programpunkt. Det automatiske verktøyskiftet vil ikke gjennomføres:

- mens bearbeidingscykluser utføres
- mens en radiuskorrigering (**RR/RL**) er aktiv
- rett etter en fremkjøringsfunksjon **APPR**
- rett før en tilbakekjøringsfunksjon **DEP**
- rett før og etter **CHF** og **RND**
- mens makroer utføres
- mens et verktøyskifte utføres
- rett etter en **TOOL CALL** eller **TOOL DEF**
- mens SL-sykluser utføres

Overskride levetid



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Verktøytilstanden på slutten av den planlagte levetiden avhenger bl.a. av verktøytypen, typen bearbeiding og emnematerialet. I kolonnen **OVRTIME** i verktøytabellen angir du tiden i minutter som verktøyet kan brukes ut over levetiden.

Maskinprodusenten bestemmer om denne kolonnen skal være aktivert og hvordan den skal brukes ved verktøysøket.

Forutsetninger for NC-blokker med vektorer for flatenormaler og 3D-korrigering

Den aktive radiusen (**R + DR**) til søsterverktøyet må ikke avvike fra radiusen til det opprinnelige verktøyet. Deltaverdier (**DR**) angir du enten i verktøytabellen eller i NC-programmet (korreksjonstabell eller **TOOL CALL**-blokk). Ved avvik viser styringen en melding og skifter ikke verktøyet. Denne meldingen forbigobles med M-funksjonen **M107** og aktiveres igjen med **M108**.

Mer informasjon: "Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)", Side 498


4.3 Verktøykorrigering

Innføring

Styringen korrigerer verktøybanen med korrigeringsverdien for verktøylengden i spindelaksen og med verktøyradiusen i arbeidsplanet.

Når et NC-program opprettes direkte i styringen, gjelder radiuskorrigeringen av verktøyet bare for arbeidsplanet.

Styringen tar da med opptil seks akser, inkludert roteringsaksene, i beregningen.

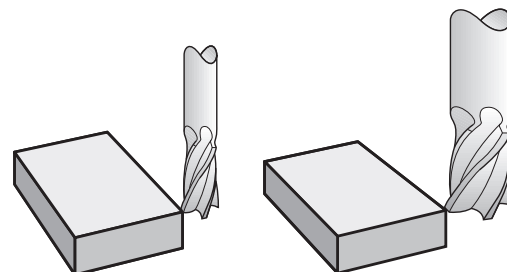

Verktøykorrigering for lengde

Verktøykorrigeringen for lengden virker med en gang du kaller opp et verktøy. Den oppheves så snart det kalles opp et verktøy med lengde L=0 (f.eks. **TOOL CALL 0**)

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen bruker verktøylengden definert i verktøytabelen for å korrigere verktøylengden. Feil verktøylengder forårsaker også feil verktøylengdekorrigering. Ved verktøylengder med lengden **0** og etter en **TOOL CALL 0** utfører styringen ikke noen lengdekorrigering av verktøyet og ingen kollisjonstest. Det er fare for kollisjon under de etterfølgende verktøyposisjoneringene!

- ▶ Du må alltid definere verktøy med den faktiske verktøylengden (ikke bare differanser).
- ▶ Du må bare bruke **TOOL CALL 0** til å tømme spindelen.

Ved en lengdekorrigering blir det tatt hensyn til deltaverdier både fra NC-programmet og fra verktøytabelen.

Korrigeringsverdi = $L + DL_{TAB} + DL_{Prog}$ med

L: Verktøylengde **L** fra **TOOL DEF**-blokk eller verktøytabel

DL_{TAB}: Toleranse **DL** for lengde fra verktøytabelen.

DL_{Prog}: Toleranse **DL** for lengde fra **TOOL CALL**-blokk eller fra korrigeringstabell

Den sist programmerte verdien virker.

Mer informasjon: "Korrekturtabell", Side 416

verktøyradiuskorrigering

En NC-blokk kan inneholde følgende verktøyradiuskorrigeringer:

- **RL** eller **RR** for en radiuskorrigering av en vilkårlig banefunksjon
- **RO** når det ikke skal utføres noen radiuskorrigering
- **R+** forlenger en akseparallel bevegelse med verktøyradiusen
- **R-** forkorter en akseparallel bevegelse med verktøyradiusen



Styringen viser en aktiv verktøyradiuskorrigering i den generelle statusvisningen.

Radiuskorrigeringen virker så snart et verktøy kalles opp og det kjøres en akseparallel bevegelse med en av de nevnte verktøyradiuskorrigeringene innenfor en lineær blokk eller en akseparallel bevegelse.



Styringen opphever radiuskorrigeringen i følgende tilfeller:

- Lineær blokk med **RO**
- Funksjonen **DEP** for å forlate en kontur
- Valg av et nytt NC-program via **PGM MGT**

Ved en radiuskorrigering tar styringen hensyn til deltaverdier både fra **TOOL CALL**-blokken og fra verktøytabellen:

Korrigeringsverdi = $R + DR_{TAB} + DR_{Prog}$ med

R: Verktøyradius **R** fra **TOOL DEF**-blokk eller verktøytabell

DR_{TAB}: Toleranse **DR** for radius fra verktøytabellen




DR_{Prog}: Toleranse **DR** for radius fra **TOOL CALL**-blokk eller fra korrigeringstabellen

Mer informasjon: "Korrekturtabell", Side 416

Bevegelser uten radiuskorrigering: R0

Verktøyet kjører med sentrum frem til de programmerte koordinatene i arbeidsplanet.

Bruk: boring, forhåndsposisjonering.

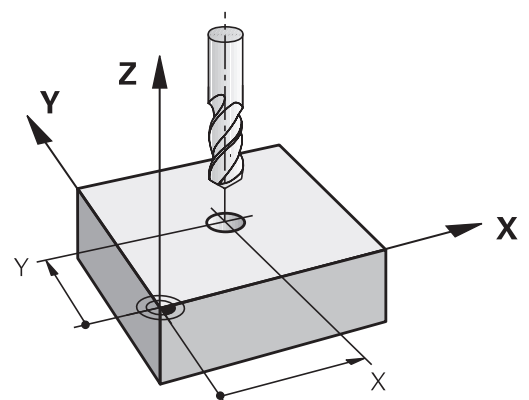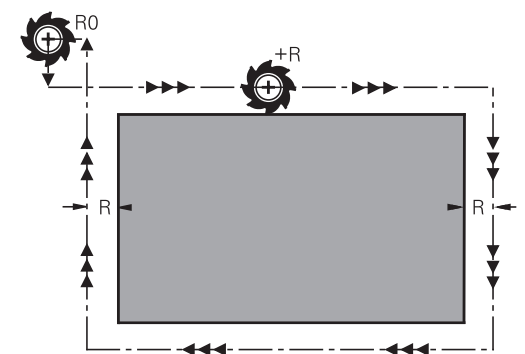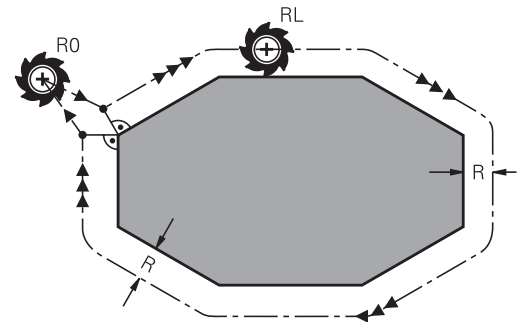

Banebevegelser med radiuskorrigering: RR og RL

RR: Verktøyet kjører rundt konturen mot høyre.

RL: Verktøyet kjører rundt konturen mot venstre.

Verktøyets sentrum vil da ha en avstand tilsvarende verktøyets radius fra den programmerte konturen. **Høyre** og **venstre** betegner posisjonen til verktøyet i kjøreretningen langs emnekonturen.




Mellom to NC-blokker med ulik verktøyradiuskorrigering **RR** og **RL** må det minst være én posisjoneringsblokk i arbeidsplanet uten verktøyradiuskorrigering **RO**.

Styringen aktiverer en radiuskorrigering ved slutten av NC-blokken der den ble programmert første gang.

Ved aktivering av radiuskorrigeringen med **RR/RL** og ved oppheving med **RO** posisjonerer styringen alltid verktøyet loddrett på det programmerte start- eller sluttunktet.

Posisjoner verktøyet foran det første konturpunktet eller etter det siste konturpunktet. Verktøyet må posisjoneres på en slik måte at konturen ikke blir skadet.

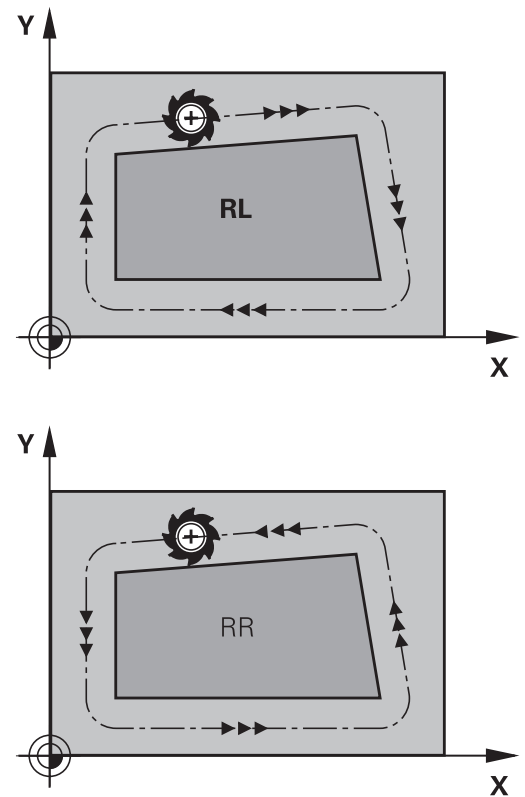

Inntasting av radiuskorrigering innenfor banebevegelser

Radiuskorrigeringen angis i en **L**-blokk. Angi koordinatene for målpunktet, og bekreft med tasten **ENT**.

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.?

- | | |
|----------|---|
| RL | ▶ Verktøybevegelse til venstre for den programmerte konturen: Trykk på skjermtasten RL eller |
| RR | ▶ Verktøybevegelse til høyre for den programmerte konturen: Trykk på skjermtasten RR eller |
| ENT | ▶ Verktøybevegelse uten radiuskorrigering / oppheve radiuskorrigering: Trykk på tasten ENT |
| END D | ▶ Avslutte NC-blokk: Trykk på tasten END |

Inntasting av radiuskorrigering innenfor banebevegelser



Radiuskorrigeringen angis i en posisjoneringsblokk. Angi koordinatene for målpunktet, og bekreft med tasten **ENT**.

RADIUSKORR.: R+/R-/INGEN KORR.?

- | | |
|----------|---|
| R+ | ▶ Bevegelsesstrekningen forlenges med verktøyradiusen |
| R- | ▶ Bevegelsesstrekningen forkortes med verktøyradiusen |
| ENT | ▶ Verktøybevegelse uten radiuskorrigering / oppheve radiuskorrigering: Trykk på tasten ENT |
| END D | ▶ Avslutte NC-blokk: Trykk på tasten END |

Radiuskorrigering: Rediger hjørner

- **Utvendige hjørner:**
Når du har programmert en radiuskorrigering, fører styringen verktøyet til de utvendige hjørnene på en overgangsbue. Hvis det er nødvendig, reduserer styringen matingen på de utvendige hjørnene, f.eks. ved store retningsendringer
- **Innvendige hjørner:**
For innvendige hjørner regner styringen ut skjæringspunktet for banene som verktøyets sentrum kjører på etter korrigering. Ut fra dette punktet kjører verktøyet langs det neste konturelementet. På den måten oppstår det ikke skader på de innvendige hjørnene på emnet. Det betyr at størrelsen på verktøyradiusen for en bestemt kontur ikke kan velges fritt

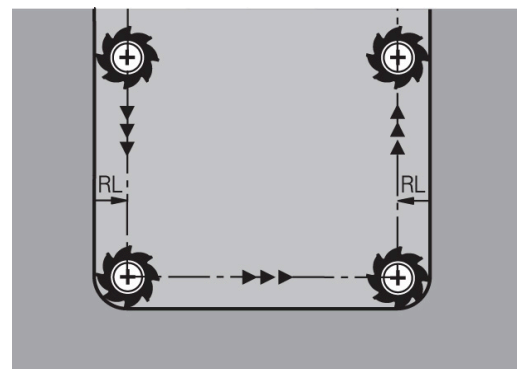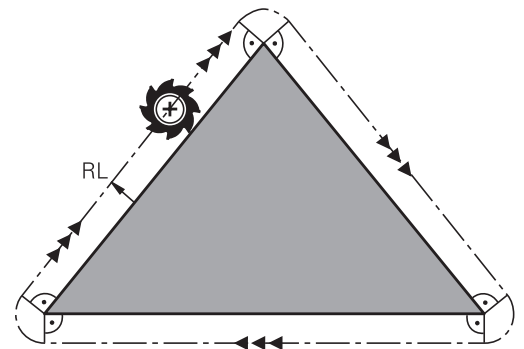**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

For at styringen skal kunne kjøre frem til eller forlate en kontur, trenger den sikre fremkjørings- og bortkjøringsposisjoner. Disse posisjonene må muliggjøre utjevningsbevegelsene ved aktivering og deaktivering av radiuskorrektoren. Feil posisjoner kan føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Programmer sikre frem- og bortkjøringsposisjoner utenfor konturen
- ▶ Ta hensyn til verktøyradiusen
- ▶ Ta hensyn til fremkjøringsstrategien


5

**Programmere
konturer**

5.1 Verktøybevegelser

Banefunksjoner


En emnekontur består vanligvis av flere konturelementer som linjer og sirkelbuer. Med banefunksjonene programmerer du verktøybevegelsene for **linjer** og **sirkelbuer**.

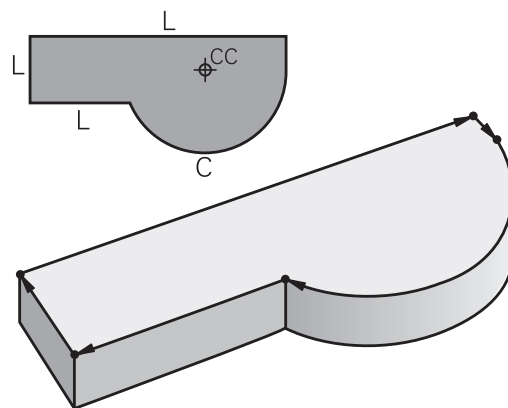

Fri konturprogrammering FK

Hvis det ikke foreligger noen tegning med NC-kompatible mål, og målangivelsene for NC-programmet er ufullstendige, programmerer du emnekonturen med den frie konturprogrammeringen. Styringen beregner den informasjonen som mangler.

FK-programmering kan også brukes til å programmere verktøybevegelser for **linjer** og **sirkelbuer**.

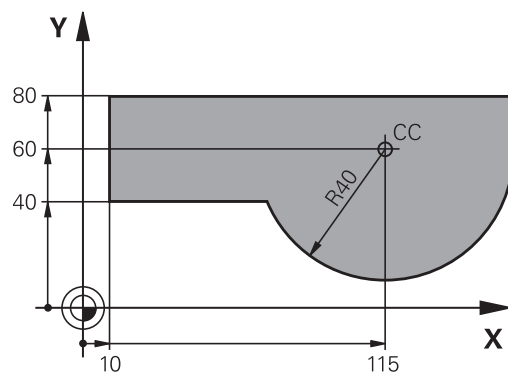

Tilleggsfunksjonene M

Med tilleggsfunksjonene i styringen styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen.
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelroteringen og kjølevæsken
- verktøyets bevegelser i banen

Underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingstrinn som skal gjentas, legger du inn bare én gang som et underprogram eller en programdelgjentakelse. Og når du ønsker at en del av et NC-program bare skal utføres under bestemte betingelser, legger du programtrinnene inn i et underprogram. I tillegg kan et NC-program kalle opp og få utført et annet NC-program.

Mer informasjon: "Underprogrammer og programdelgjentakelser", Side 247

Programmere med Q-parametere

I NC-programmet står det Q-parametere i stedet for tallverdier: En Q-parameter får tilordnet en tallverdi på et annet sted. Med Q-parametrene kan du programmere matematiske funksjoner som styrer programkjøringen, eller beskriver en kontur.

Ved hjelp av Q-parameterprogrammering kan du i tillegg foreta målinger med 3D-touch-proben under en programkjøring.

Mer informasjon: "Programmere Q-parameter", Side 271

5.2 Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper

Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding

Når du oppretter et NC-program, programmerer du banefunksjonene for de enkelte elementene etter hverandre i emnekonturen. Da legger du inn koordinatene for sluttpunktene til konturelementene fra måltegningen. Ut fra disse koordinatangivelsene, verktøydataene og radiuskorrigeringen fastsetter styringen den faktiske kjøreavstanden for verktøyet.

Alle maskinaksene som du har programmert i NC-blokken til en banefunksjon, kjøres samtidig.

Bevegelser som er parallelle med maskinaksene

Hvis NC-blokken inneholder en koordinatangivelse, kjører styringen verktøyet parallelt frem til den programmerte maskinaksen.

Avhengig av maskinkonstruksjonen vil det enten være verktøyet som beveger seg under bearbeidingen, eller maskinbordet med det oppspente emnet. Ved programmering av banebevegelsen går du ut fra at det er verktøyet som beveger seg.

Eksempel

50 L X+100

| | |
|-------|------------------------------|
| 50 | Blokknummer |
| L | Banefunksjon Linje |
| X+100 | Koordinater for sluttpunktet |

Verktøyet opprettholder Y- og Z-koordinatene, og kjører frem til posisjon X = 100.



Bevegelser i hovedplanene

Hvis NC-blokken inneholder to koordinatangivelser, kjører styringen verktøyet til det programmerte planet.

Eksempel

L X+70 Y+50

Verktøyet opprettholder Z-koordinatene og kjører i XY-planet til posisjonen X = 70, Y = 50.

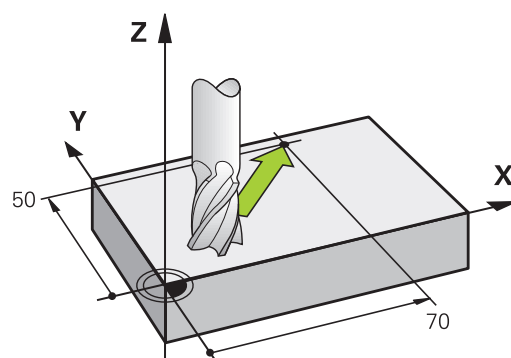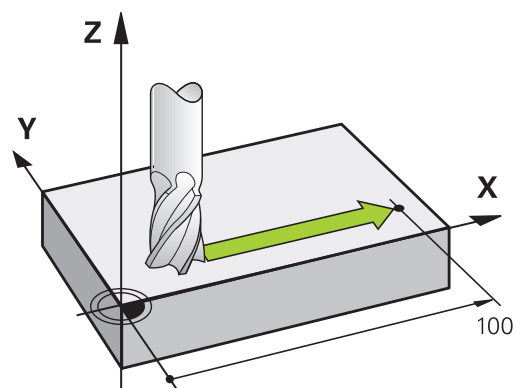

Tredimensjonal bevegelse

Hvis NC-blokken inneholder tre koordinatangivelser, kjører styringen verktøyet frem til den programmerte posisjonen med en tredimensjonal bevegelse.


Eksempel

L X+80 Y+0 Z-10

Avhengig av kinematikken til maskinen kan du programmere opptil seks akser i en lineær blokk.

Eksempel


L X+80 Y+0 Z-10 A+15 B+0 C-45

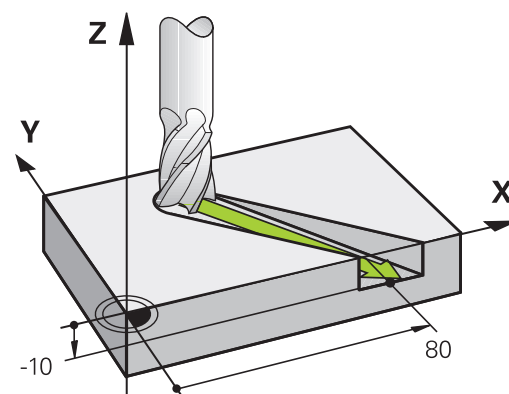

Sirkler og sirkelbuer

Ved sirkelbevegelser kjører styringen to maskinakser samtidig: Verktøyet beveger seg i forhold til emnet i en sirkelbane. For sirkelbevegelser kan du angi et sirkelmidtpunkt **CC**.

Du bruker banefunksjonene for sirkelbuer til å programmere sirkler i arbeidsplanet: Du definerer hovedarbeidsplanet med spindelaksen ved verktøyoppkalling **TOOL CALL**.

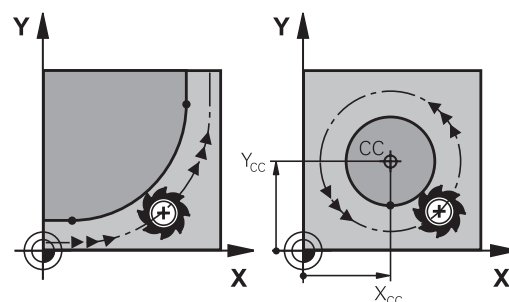

Spindelakse

Hovedplan

Z XY, også UV, XV, UY

Y ZX, også WU, ZU, WX

X YZ, også VW, YW, VZ

Sirkelbevegelse i et annet plan

Sirkelbevegelser som ikke ligger i hovedarbeidsplanet, kan også programmeres med funksjonen **Drei arbeidsplan** eller med Q-parametre.



Mer informasjon: "PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)", Side 451


Mer informasjon: "Prinsipp og funksjonsoversikt", Side 272

Rotasjonsretning ved sirkelbevegelser

For sirkelbevegelser uten tangential overgang til andre konturelementer angir du rotasjonsretning på følgende måte:

Dreining med urviseren: **DR-**

Dreining mot urviseren: **DR+**

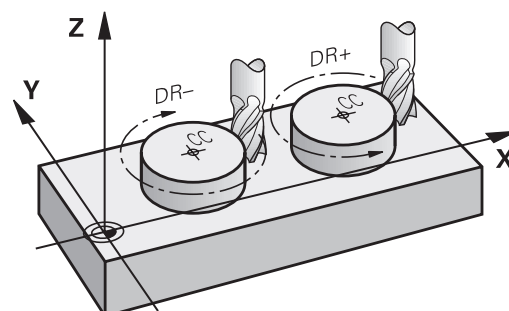

Radiuskorrigering

Radiuskorrigeringen må stå i den NC-blokken som du kjører frem til det første konturelementet med. Radiuskorrigeringen kan ikke aktiveres i en NC-blokk for en sirkelbane. Programmer den på forhånd i en lineær blokk.

Mer informasjon: "Banebevegelser – rettvinklede koordinater", Side 158

Mer informasjon: "Kjøre frem til og forlate kontur", Side 148

Forhåndsposisjonering

MERKNAD


Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Feil forhåndsposisjonering kan i tillegg føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under tilkjøringen!

- ▶ Programmer egnet forhåndsposisjon
- ▶ Kontroller forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen

Oppretting av NC-blokker med banefunksjonstastene

Åpne dialogen med de grå baneskrjermstastene. Styringen spør fortløpende etter all informasjon, og legger NC-blokken inn i NC-programmet.

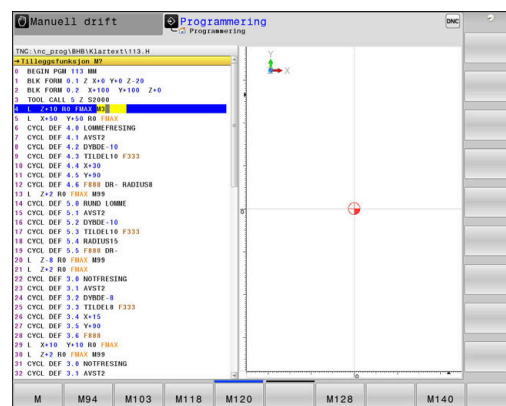

Eksempel – programmering av en linje



- ▶ Åpne programmeringsdialogen: f.eks. Linje

KOORDINATER?



- ▶ Angi koordinatene for sluttpunktet på linjen, f.eks. -20 i X

KOORDINATER?



- ▶ Legg inn koordinatene for sluttpunktet på linjen, f.eks. 30 i Y, og bekreft med tasten **ENT**

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.?



- ▶ Velg radiuskorrigeringsmodus: Trykk f.eks. på funksjonstasten **R0**, og verktøyet kjører uten at det er korrigeret.

MATING F=? / F MAKS. = ENT



- ▶ Legg inn **100** (mating f.eks. 100 mm/min, ved INCH-programmering: Inntasting av 100 tilsvarer mating på 10 inch/min.), og bekreft med tasten **ENT**, eller



- ▶ Hurtiggang: Trykk på funksjonstasten **FMAX**, eller



- ▶ kjør med mating som er definert i **TOOL CALL**-blokken: Trykk på funksjonstasten **F AUTO**.

TILLEGGSFUNKSJON M?



- ▶ Angi **3** (tilleggsfunksjon f.eks. M3) og avslutt dialogen med tasten **END**

Eksempel

L X-20 Y+30 R0 FMAX M3

5.3 Kjøre frem til og forlate kontur


Startpunkt og sluttunkt

Verktøyet kjører ut fra startpunktet og frem til det første konturpunktet. Krav til startpunktet:

- Programmert uten radiuskorrigering
- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det første konturpunktet


Eksempel i illustrasjonen til høyre:

Hvis du definerer startpunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det første konturpunktet.

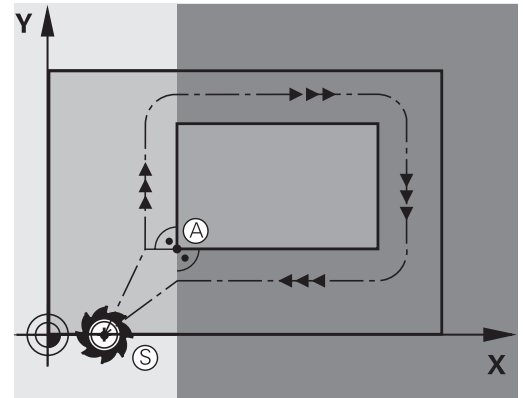

Første konturpunkt

Programmer en radiuskorrigering for verktøybevegelsen frem til det første konturpunktet.

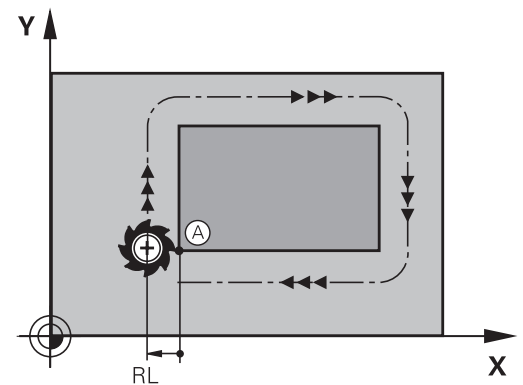


Kjøre frem til startpunktet i spindelaksen

Under kjøring frem til startpunktet må verktøyet kjøres til arbeidsdybde i spindelaksen. Ved kollisjonsfare kjøres verktøyet separat frem til startpunktet i spindelaksen.

Eksempel

```
30 L Z-10 R0 FMAX
```

```
31 L X+20 Y+30 RL F350
```

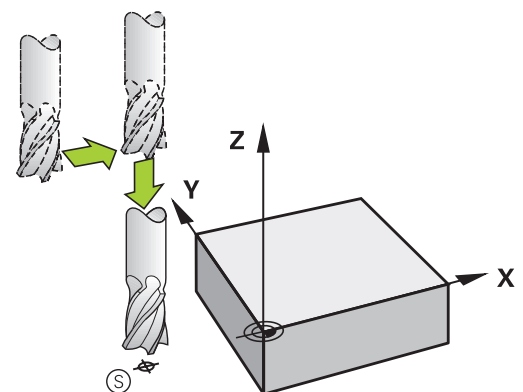

Sluttpunkt

Forutsetninger ved valg av sluttpunkt:



- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det siste konturpunktet
- Unngå konturskade: Det optimale sluttpunktet ligger i forlengelsen av verktøybanen for bearbeiding av det siste konturelementet.

Eksempel i illustrasjonen til høyre:

Hvis du definerer sluttpunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det sluttpunktet.

Kjøre tilbake fra sluttpunktet i spindelaksen:

Programmer spindelaksen separat ved kjøring tilbake fra sluttpunktet.

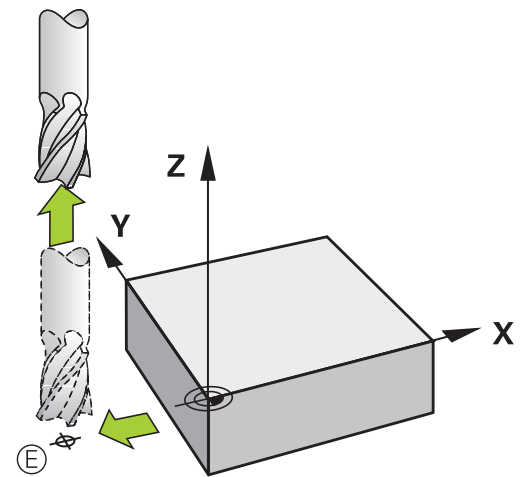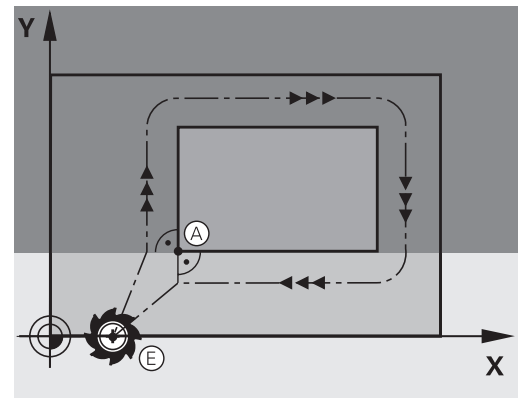

Eksempel

50 L X+60 Y+70 R0 F700

51 L Z+250 R0 FMAX


Samme startpunkt og sluttpunkt

Ønsker du samme startpunkt og sluttpunkt, programmerer du ingen radiuskorrigering.

Unngå konturskade: Det optimale startpunktet ligger mellom forlengelsene av verktøybanene for bearbeiding av det første og siste konturelementet.

Eksempel i illustrasjonen til høyre:

Hvis du definerer sluttpunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved frem- og bortkjøring til/fra sluttpunktet.

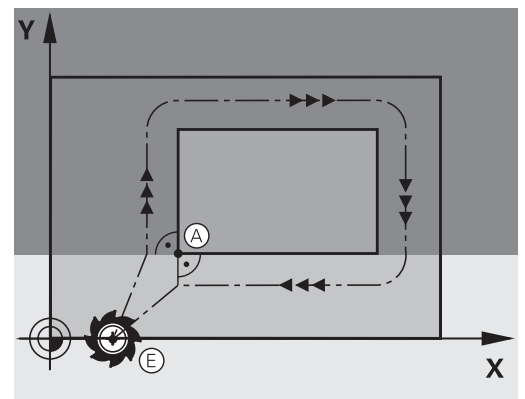


Oversikt: Baneformer ved kjøring til og fra en kontor

Funksjonene **APPR** (eng. approach = kjøre til) og **DEP** (eng. departure = kjøre fra) aktiveres med **APPR/DEP**. Deretter kan du velge følgende baneformer med funksjonstastene:

| Kjøre frem | Kjøre tilbake | Funksjon |
|---|---|---|
|  |  | Linje med tangential tilknytning |
|  |  | Linje loddrett på konturpunktet |
|  |  | Sirkelbane med tangential tilknytning |
|  |  | Sirkelbane med tangential tilknytning til en kontor, kjøring til og fra et tilleggspunkt utenfor konturen på et tangentialt tilknyttet linjestykke. |

Kjøre til og fra en skruelinje

Ved kjøring til og fra en skruelinje (heliks) kjører verktøyet i forlengelsen av skruelinjen, og går over i konturen i en tangential sirkelbane. Til det bruker du funksjonen **APPR CT** og eventuelt **DEP CT**.

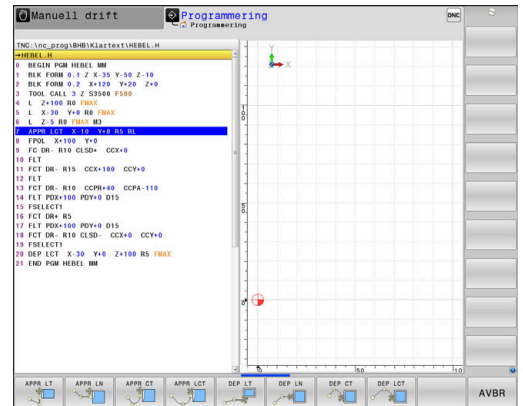


Viktige posisjoner ved frem- og tilbakekjøring

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen kjører fra den aktuelle posisjonen (startpunkt P_S) til tilleggspunktet P_H i den sist programmerte matingen. Hvis du har programmert **FMAX** i den siste posisjoneringsblokken før fremkjøringsfunksjonen, kjører styringen også til tilleggspunktet P_H i ilgang.

- ▶ Programmer en annen mating enn **FMAX** før fremkjøringsfunksjonen

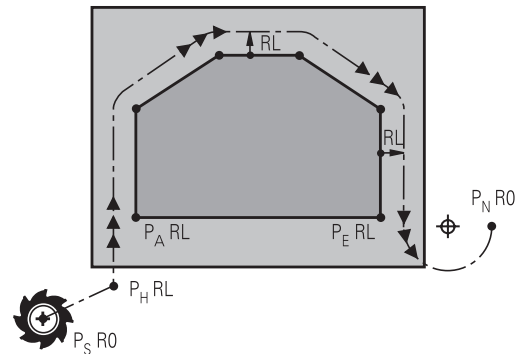

- Startpunkt P_S
Denne posisjonen programmerer du umiddelbart før APPR-blokken. P_S ligger utenfor konturen, og systemet kjører frem til posisjonen uten radiuskorrigering ($R0$).
- Tilleggspunkt P_H
Frem- og tilbakekjøringen fører ved noen baneformer over et tilleggspunkt P_H , som styringen beregner ut fra angivelsene i APPR- og DEP-blokken.
- Første konturpunkt P_A og siste konturpunkt P_E
Det første konturpunktet P_A programmerer du i APPR-blokken, og det siste konturpunktet P_E med en ønsket banefunksjon. Hvis APPR-blokken også inneholder Z-koordinaten, kjører styringen verktøyet simultant til det første konturpunktet P_A .
- Sluttspunkt P_N
Posisjonen P_N ligger utenfor konturen, og beregnes ut fra dine innføringer i DEP-blokken. Hvis DEP-blokken også inneholder Z-koordinaten, kjører styringen verktøyet simultant til sluttspunktet P_N .

| Betegnelse | Beskrivelse |
|------------|---------------------------------------|
| APPR | eng. APPRoach = kjøring til |
| DEP | eng. DEParture = kjøring fra |
| L | eng. Line = linje |
| C | eng. Circle = sirkel |
| T | Tangential (uavbrutt, glatt overgang) |
| N | Normal (loddrett) |

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Feil forposisjonering og feil tilleggspunkter P_H kan i tillegg føre til skader på konturen. Det er fare for kollisjon under tilkjøringen!

- ▶ Programmer egnet forhåndsposisjon
- ▶ Kontroller tilleggspunktet P_H , forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen

i Ved funksjonene **APPR LT**, **APPR LN** og **APPR CT** kjører styringen frem til tilleggspunktet P_H med den sist programmerte matingen (også **FMAX**). Ved funksjonen **APPR LCT** kjører styringen frem til tilleggspunktet P_H med den matingen som er programmert i APPR-blokken. Hvis det ikke har blitt programmert noen mating før fremkjøringsblokken, vil styringen vise en feilmelding.

Polarkoordinater

Konturpunktene for følgende frem- og tilbakekjøringsfunksjoner kan også programmeres med polarkoordinater:

- APPR LT blir til APPR PLT
- APPR LN blir til APPR PLN
- APPR CT blir til APPR PCT
- APPR LCT blir til APPR PLCT
- DEP LCT blir til DEP PLCT

Trykk da på den oransje tasten **P** etter at du har valgt en funksjon for frem- eller tilbakekjøring med funksjonstasten.

Radiuskorrigerings

 
Radiuskorrigeringsen programmerer du sammen med det første konturpunktet P_A i APPR-blokken. DEP-blokker opphever radiuskorrigeringsen automatisk.

i Hvis du programmerer **APPR LN** eller **APPR CT** med **RO**, stopper styringen bearbeidingen eller simuleringen med en feilmelding.
Denne atferden avviker fra styringen iTNC 530!


Kjøre frem på en linje med tangential tilknytning: APPR LT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet P_S til tilleggspunktet P_H . Derfra kjører den frem til det første konturpunktet P_A , tangentialt på en linje. Tilleggspunktet P_H har avstanden **LEN** til det første konturpunktet P_A .

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet P_S
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LT**



- ▶ Koordinatene for det første konturpunktet P_A
- ▶ **LEN**: avstand fra tilleggspunktet P_H til det første konturpunktet P_A
- ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

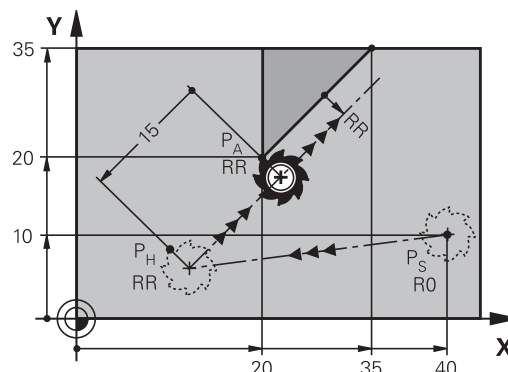


Eksempel


| | |
|---|---|
| 11 L X+40 Y+10 R0 F300 M3 | ; Kjør til P_S med R0 |
| 12 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 | ; Kjør til P_A med RR , avstand fra P_H til P_A : LEN15 |
| 13 L X+35 Y+35 | ; Avslutt det første konturelementet |

Kjøre på en linje loddrett til det første konturpunktet: APPR LN

 - ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet P_S
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LN**



- ▶ Koordinatene for det første konturpunktet P_A
- ▶ Lengde: avstand til tilleggspunktet P_H . **LEN** må alltid angis med positiv verdi
- ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

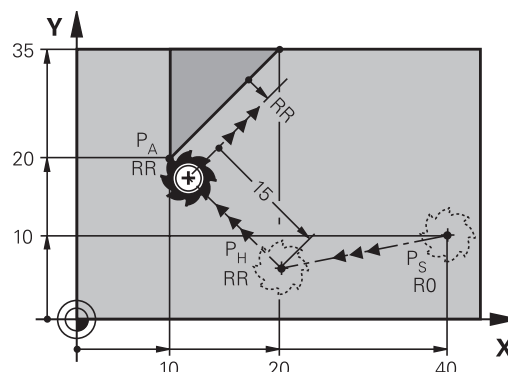

Eksempel


| | |
|--|--|
| 11 L X+40 Y+10 R0 F300 M3 | ; Kjør til P_S med R0 |
| 12 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN+15 RR F100 | ; Kjør til P_A med RR , avstand fra P_H til P_A : LEN+15 |
| 13 L X+20 Y+35 | ; Avslutt det første konturelementet |

Kjør frem til en sirkelbane med tangential tilknytning: APPR CT


Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet P_S til tilleggs punktet P_H . Derfra kjører det i en sirkelbane, som går tangentialt over i det første konturelementet og frem til det første konturpunkt P_A .

Sirkelbanen fra P_H til P_A er bestemt gjennom radiusen R og sentervinkelen **CCA**. Rotasjonsretningen til sirkelbanen bestemmes med bevegelsen til det første konturelementet.

 - ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet P_S
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR CT**



- ▶ Koordinatene for det første konturpunktet P_A
- ▶ Radius R for sirkelbanen
 - Kjøre frem til siden av et emne som er definert med radiuskorrigering: Angi R med positiv verdi
 - Kjøre frem fra siden av emnet: Angi R negativt
- ▶ Sentervinkelen **CCA** i sirkelbanen
 - Angi kun positive verdier for **CCA**
 - Maksimum inntastet verdi 360°
- ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

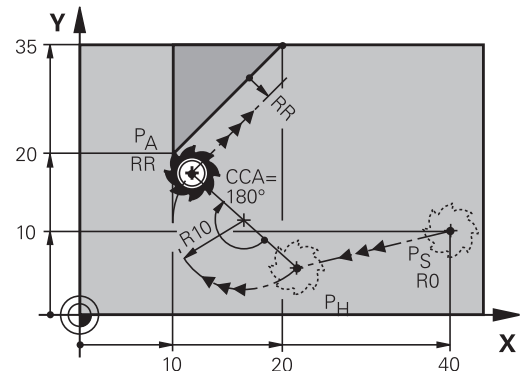

Eksempel

| | |
|--|---|
| 11 L X+40 Y+10 R0 F300 M3 | ; Kjør til P_S med R0 |
| 12 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 | ; Kjør til P_A med CCA180 og RR , avstand mellom P_H og P_A : R+10 |
| 13 L X+20 Y+35 | ; Avslutt det første konturelementet |

 
Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: APPR LCT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra startpunktet P_S til tilleggspunktet P_H . Derfra kjører den til det første konturpunktet P_A i en sirkelbane. Matingen som er programmert i APPR-blokken, gjelder for hele distansen som styringen kjører i fremkjøringsblokken (distanse $P_S - P_A$).


Hvis du har programmert alle tre hovedaksene X, Y og Z i fremkjøringsblokken, kjører styringen samtidig for alle tre aksene fra posisjonen som er definert i APPR-blokken, til tilleggspunktet P_H . Deretter kjører styringen fra P_H til P_A bare i arbeidsplanet.

Sirkelbanen går tangentialt over i både linjen $P_S - P_H$ og det første konturelementet. Dermed er den entydig definert med radiusen R.

- ▶ Hvilken som helst banefunksjon: Kjør frem til startpunktet P_S
- ▶ Åpne dialog med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **APPR LCT**



- ▶ Koordinatene for det første konturpunktet P_A
- ▶ Radius R for sirkelbanen Angi R med positiv verdi
- ▶ Radiuskorrigering **RR/RL** for bearbeidingen

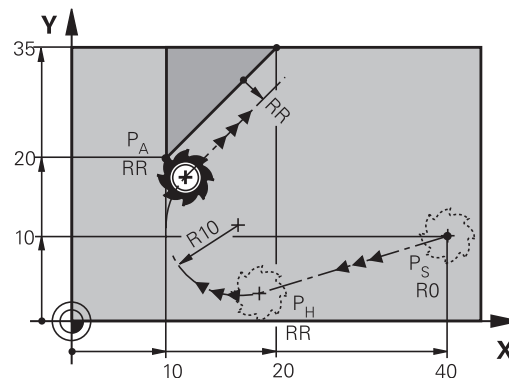


Eksempel

| | |
|--|---|
| 11 L X+40 Y+10 R0 F300 M3 | ; Kjør til P_S med R0 |
| 12 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 | ; Kjør til P_A med RR , avstand fra P_H til P_A : R10 |
| 13 L X+20 Y+35 | ; Avslutt det første konturelementet |


Kjøre tilbake på en linje med tangential tilknytning: DEP LT

Styringen kjører verktøyet på en linje fra det siste konturpunktet P_E til sluttpunktet P_N . Linjen ligger i forlengelsen av det siste konturelementet. P_N befinner seg i avstanden **LEN** fra P_E .

 - ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttpunktet P_E og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP LT**



- ▶ **LEN**: Angi avstanden til sluttpunktet P_N fra det siste konturelementet P_E .

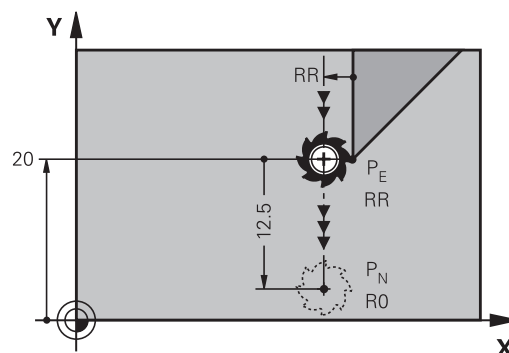

Eksempel

11 L Y+20 RR F100

; Kjør til det siste konturelementet P_E med **RR**

 
12 DEP LT LEN12.5 F100

; Kjør til P_N , avstand mellom P_E og P_N : **LEN12.5**


Kjøre tilbake på en linje loddrett til det siste konturpunktet: DEP LN

Styringen kjører verktøyet på en linje fra det siste konturpunktet P_E til sluttpunktet P_N . Linjen går loddrett bort fra det siste konturpunktet P_E . P_N befinner seg i en avstand til P_E som utgjør **LEN** + verktøyradius.

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttpunktet P_E og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP LN**



- ▶ **LEN**: Angi avstanden til sluttpunktet P_N . Det er viktig at **LEN** gis positiv verdi

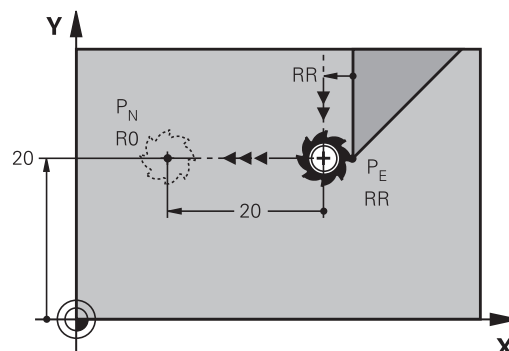

Eksempel

11 L Y+20 RR F100

; Kjør til det siste konturelementet P_E med **RR**

 
12 DEP LN LEN+20 F100

; Kjør til P_N , avstand mellom P_E og P_N : **LEN+20**


Kjøre tilbake på en sirkelbane med tangential tilknytning: DEP CT

Styringen kjører verktøyet i en sirkelbane fra det siste konturpunktet P_E til sluttpunktet P_N . Sirkelbanen går tangentialt over i det siste konturelementet.

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttpunktet P_E og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR/DEP** og skjermtasten **DEP CT**



- ▶ Sentervinkelen **CCA** i sirkelbanen
- ▶ Radius R for sirkelbanen
 - Verktøyet skal forlate emnet på den siden som er definert med radiuskorrigeringen: Angi R med positiv verdi.
 - Verktøyet skal forlate emnet på **motsatt** side av den som er definert med radiuskorrigeringen: Angi R med negativ verdi.

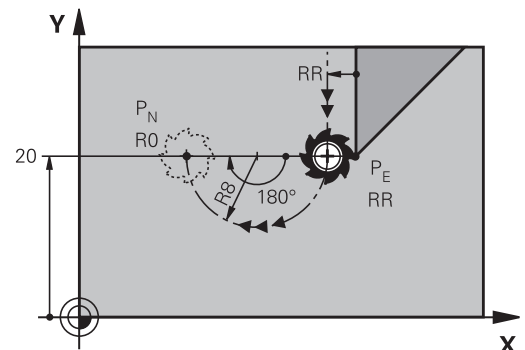

Eksempel

11 L Y+20 RR F100

; Kjør til det siste konturelementet P_E med **RR**

12 DEP CT CCA180 R+8 F100

; Kjør til P_N med **CCA180**, avstand fra P_E til P_N : **R+8**


Kjøre frem i en sirkelbane med tangential tilknytning til konturen og linjestykket: DEP LCT

Styringen kjører verktøyet i en sirkelbane fra det siste konturpunktet P_E til et tilleggspunkt P_H . Derfra kjører den på en linje til sluttpunktet P_N . Det siste konturelementet og linjen fra $P_H - P_N$ har tangensiale overganger til sirkelbanen. Dermed er sirkelbanen entydig definert med radiusen R .

- ▶ Programmer det siste konturelementet med sluttpunktet P_E og radiuskorrigering
- ▶ Åpne dialogen med tasten **APPR DEP** og funksjonstasten **DEP LCT**



- ▶ Angi koordinatene for sluttpunktet P_N
- ▶ Radius R for sirkelbanen Angi R med positiv verdi

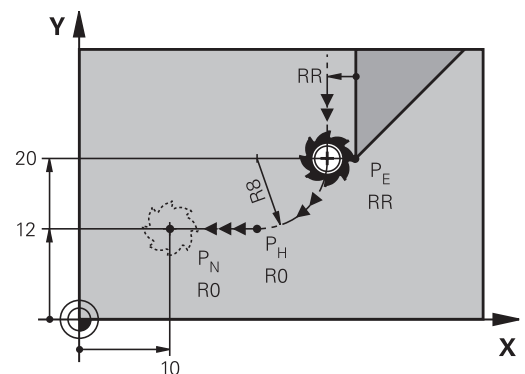

Eksempel

11 L Y+20 RR F100



 

 



; Kjør til det siste konturelementet P_E med **RR**

12 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100

; Kjør til P_N , avstand mellom P_E og P_N : **R8**

5.4 Banebevegelser – rettvinklede koordinater

Oversikt over banefunksjoner


| Tast | Funksjon | Verktøybevegelse | Nødvendige inndata | Side |
|---|---|---|--|------|
|  | Linje L eng.: Line | Linje | Koordinater for sluttpunktet | 159 |
|  | Fas: CHF eng.: CHamFer | Fas mellom to rette linjer | Faslengde | 160 |
|  | Sirkelmidtpunkt CC ; eng.: Circle Center | Ingen | koordinater for sirkelmidtpunkt/polen | 162 |
|  | Sirkelbue C eng.: Circle | Sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt CC til sirkelbuens sluttpunkt | Koordinater for sluttpunktet på sirkelen, rotasjonsretning | 163 |
|  | Sirkelbue CR eng.: Circle by Radius | Sirkelbane med fastsatt radius | Koordinater for sluttpunktet på sirkelen, sirkelradius, rotasjonsretning | 165 |
|  | Sirkelbue CT eng.: Circle Tangential | Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet | Koordinater for sluttpunktet på sirkelen | 167 |
|  | Hjørneavrunding RND eng.: RouNDing of Corner | Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet | Hjørneradius R | 161 |
|  | Fri konturprogrammering FK | Linje eller sirkelbane med vilkårlig tilknytning til forrige konturelement | Angivelse avhengig av funksjonen | 182 |

Linje L

Styringen kjører verktøyet på en linje fra den gjeldende posisjonen til sluttpunktet på linjen. Startpunktet er sluttpunktet til den foregående NC-blokken.



- ▶ Trykk på **L**-tasten for å åpne en NC-blokk for en lineær bevegelse
- ▶ **Koordinater** for sluttpunktet på linjene, hvis nødvendig
- ▶ **Radiuskorrigering RL/RR/R0**
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

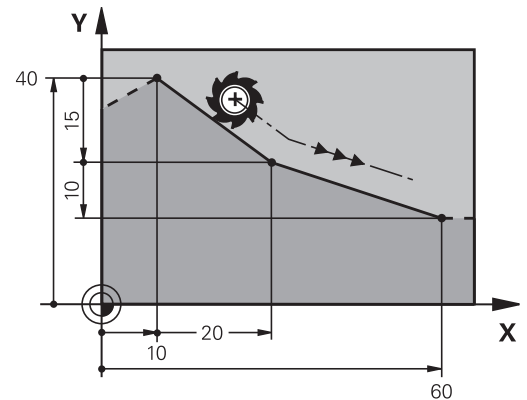

Eksempel

```
11 L Z+100 R0 FMAX M3
```

```
12 L X+10 Y+40 RL F200
```

```
13 L IX+20 IY-15
```

```
14 L X+60 IY-10
```

Overfør aktuell posisjon

En lineær blokk (**L**-blokk) kan også opprettes med tasten

Overfør aktuell posisjon:

- ▶ Kjør verktøyet frem til posisjonen som skal overføres, i driftsmodusen **Manuell drift**.
- ▶ Skifte skjermvisning til programmering
- ▶ Velg NC-blokken som den lineære blokken skal legges inn bak.



- ▶ Trykk på tasten **Overfør aktuell posisjon**
- ▶ Styringen oppretter en lineær blokk med koordinatene for den aktuelle posisjonen.

Legge inn fas mellom to rette linjer

Du kan påføre en fas på konturhjørner som oppstår mellom to rette linjer.

- I de lineære blokkene før og etter **CHF**-blokken programmerer du alltid begge koordinatene for planet der fasen skal utføres.
- Radiuskorrigeringen må være den samme før og etter en **CHF**-blokk.
- Fasen må kunne utføres med det aktuelle verktøyet.



- ▶ **Fassegment:** lengde på fasen, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F** (gjelder bare **CHF**-blokken)

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3


8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0



Ikke start en kontur med en **CHF**-blokk.
Faser blir bare utført i arbeidsplanet.
Det kjøres ikke frem til det hjørnepunktet som ble skåret vekk av fasen.
Mating som er programmert i en **CHF**-blokk, gjelder bare for denne CHF-blokken. Deretter blir matingen som var programmert før denne **CHF**-blokken, aktiv på nytt.

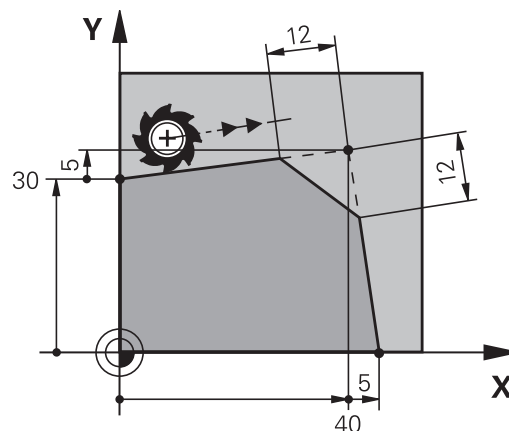

Hjørneavrunding RND

Funksjonen **RND** runder av konturhjørner.

Verktøyet kjører frem i en sirkelbane som går tangentialt over i både det foregående og det neste konturelementet.

Avrundingsbuen må kunne utføres med det oppkalte verktøyet.




- ▶ **Avrundingsradius:** sirkelbuens radius, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F** (gjelder bare i **RND**-blokken)

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

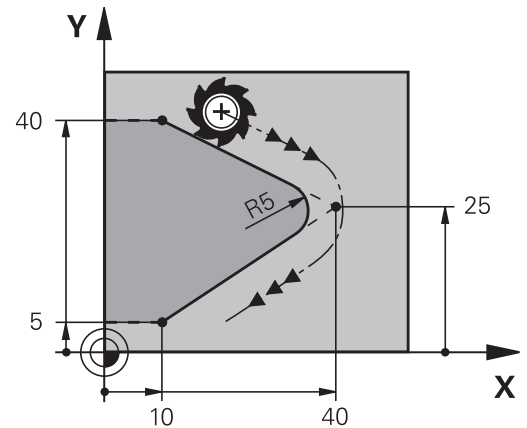

Det forutgående og etterfølgende konturelementet bør inneholde begge koordinatene for planet der hjørneavrundingen skal utføres. Hvis du bearbeider konturen uten radiuskorrigering av verktøyet, må du programmere begge koordinatene i planet.

Systemet kjører ikke frem til hjørnepunktet.

Mating som er programmert i en **RND**-blokk, gjelder bare i denne **RND**-blokken. Deretter vil matingen som var programmert før denne **RND**-blokken, bli aktiv på nytt.

En **RND**-blokk kan også brukes til å kjøre forsiktig frem til konturen.


Sirkelmidtpunkt CC

Du definerer sirkelsentrum for sirkelbaner som programmeres med C-tasten (sirkelbane C). For å gjøre dette må du

- angi de rettvinklede koordinatene for sirkelsenteret på arbeidsplanet, eller
- overføre den sist programmerte posisjonen, eller
- overføre koordinatene med tasten **Overfør aktuell posisjon**



- ▶ Angi koordinater for sirkelmidtpunktet eller for å overføre den sist programmerte posisjonen: Ikke angi koordinater .

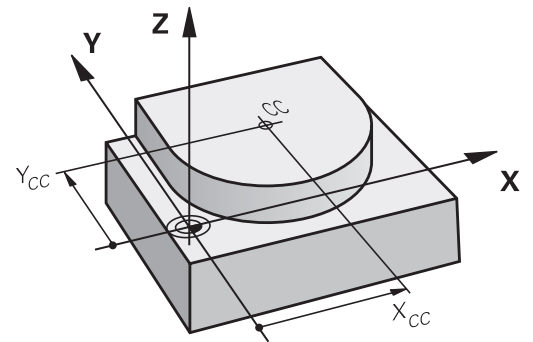

5 CC X+25 Y+25

eller

10 L X+25 Y+25

11 CC



Programlinjene 10 og 11 har ikke tilknytning til illustrasjonen.

Gyldighet

Sirkelmidtpunktet gjelder helt til det blir programmert et nytt sirkelmidtpunkt.

Angi sirkelmidtpunkt inkrementelt

En inkrementelt angitt koordinat for sirkelmidtpunkt refererer alltid til den sist programmerte verktøyposisjonen.



Med **CC** definerer du en posisjon som sirkelmidtpunkt: Verktøyet kjører ikke frem til denne posisjonen. Sirkelsentrum er samtidig pol for polarkoordinatene.

Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC

Definer sirkelmidtpunkt **CC** før du programmerer sirkelbanen. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.

- ▶ Kjør verktøyet til startpunktet i sirkelbanen



- ▶ Angi **koordinatene** for sirkelsentrum





- ▶ Angi **koordinatene** for sluttpunktet på sirkelbuen, hvis nødvendig:
- ▶ **Rotasjonsretning DR**
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

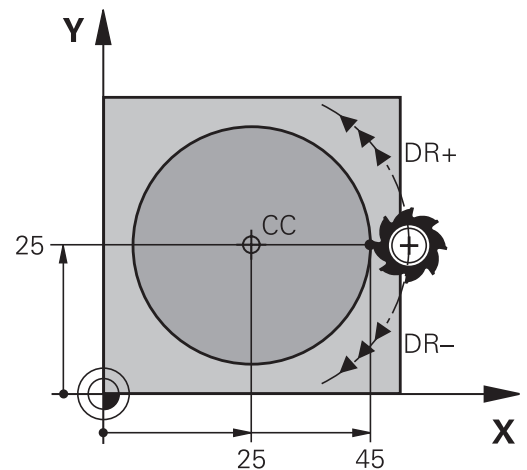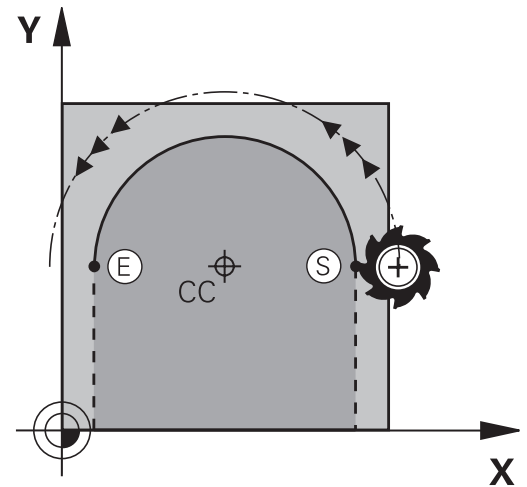

Sirkelbevegelse i et annet plan

Styringen kjører vanligvis sirkelbevegelsene i det aktive arbeidsplanet. Du kan også programmere sirkler som ikke ligger innenfor det aktive arbeidsplanet.

Eksempel

```
3 TOOL CALL 1 Z S4000
```

```
4 ...
```

```
5 CC X+25 Z+25
```

```
6 L X+45 Y+25 Z+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Z+25 DR+
```

Hvis du roterer disse sirkelbevegelsene samtidig, oppstår det tredimensjonale sirkler (sirkler i tre akser).

Full sirkel

Programmer de samme koordinatene for sluttpunktet som for startpunktet.



Start- og sluttpunkt for sirkelbevegelsen må ligge i sirkelbanen.

Verdien for toleranse ved inntasting kan maks. være på 0,016 mm. Toleransen ved inntasting stilles inn i maskinparameteren **circleDeviation** (nr. 200901).


Den minste sirkelen som styringen kan kjøre: 0,016 mm.

Sirkelbane CR med fastlagt radius

Verktøyet kjører i en sirkelbane med radius R.



- ▶ **Koordinater** for sluttpunktet på sirkelbuen
- ▶ **Radius R** OBS: Det er fortegnet som bestemmer størrelsen på sirkelbuen!
- ▶ **Rotasjonsretning DR** OBS: Det er fortegnet som bestemmer om kurven på buen blir konkav eller konveks
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**
- ▶ **Mating F**

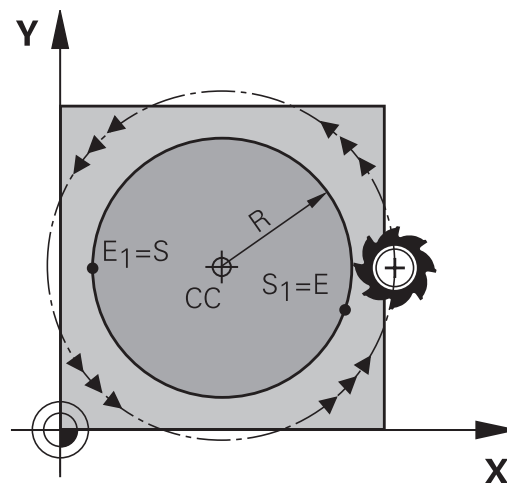

Full sirkel

For en full sirkel programmerer du to sirkelblokker etter hverandre:
 Sluttpunktet til den første halvsirkelen er startpunktet for den andre.
 Sluttpunktet til den andre halvsirkelen er startpunktet for den første.

Sentrumsvinkel CCA og sirkelbueradius R

Startpunktet og sluttpunktet på konturen lar seg forbinde med hverandre med fire ulike sirkelbuer med samme radius:

Mindre sirkelbue: $CCA < 180^\circ$

Radius har positivt fortegn $R > 0$


Større sirkelbue: $CCA > 180^\circ$

Radius har negativt fortegn $R < 0$

Med rotasjonsretningen fastsetter du om sirkelbuen skal bue utover (konveks) eller innover (konkav):

Konveks: Rotasjonsretning **DR-** (med radiuskorrektur **RL**)

Konkav: Rotasjonsretning **DR+** (med radiuskorrektur **RL**)

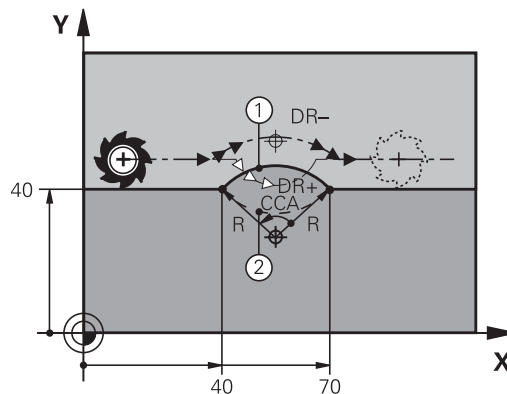

i Avstanden fra start- og sluttpunktet på sirkeldiameteren kan ikke være større enn sirkeldiameteren.

Radius kan maksimum være på 99,9999 m.

Vinkelaksene A, B og C støttes.

Styringen kjører vanligvis sirkelbevegelsene i det aktive arbeidsplanet. Du kan også programmere sirkler som ikke ligger innenfor det aktive arbeidsplanet. Hvis du roterer disse sirkelbevegelsene samtidig, oppstår det tredimensjonale sirkler (sirkler i tre akser).

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- ; Sirkelbane 1

eller


11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ ; Sirkelbane 2

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- ; Sirkelbane 3

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ ; Sirkelbane 4

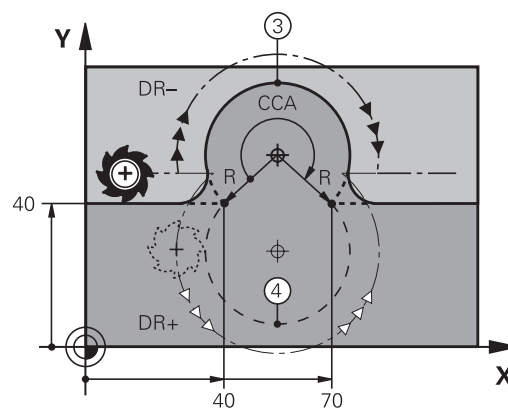

Sirkelbane CT med tangential tilknytning


Verktøyet kjører i en sirkelbue som går tangentialt over i det allerede programmerte konturelementet.

En overgang er tangential når det ikke oppstår verken knekk eller hjørner i skjæringspunktene for konturelementene. Det vil si at de går jevnt over i hverandre.

Det konturelementet som går tangentialt over i sirkelbuen, programmeres rett før **CT**-blokken. Det er nødvendig med minst to posisjoneringsblokker.



- ▶ **Koordinater** for slutt punktet på sirkelbuen, hvis nødvendig:
- ▶ **Mating F**
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**

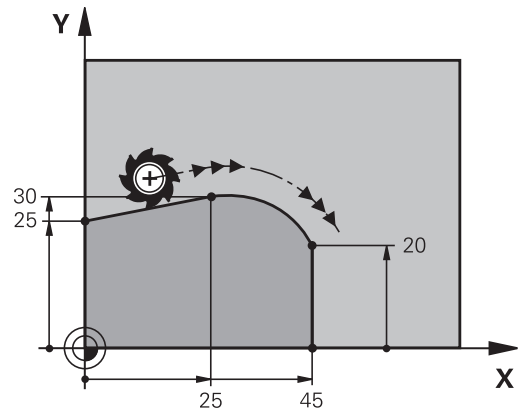

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3

8 L X+25 Y+30

9 CT X+45 Y+20

10 L Y+0



CT-blokken og det allerede programmerte konturelementet må inneholde begge koordinatene for planet der sirkelbuen skal utføres.

Lineær overlaging av en sirkelbane

Du kan overlage sirkelbaner med rettvinklede koordinater med en lineær bevegelse, for eksempel for å fremstille en heliks.

Den lineære overlagingen er mulig ved følgende sirkelbaner:

- Sirkelbane **C**
Mer informasjon: "Sirkelbane C rundt sirkelmidtpunkt CC", Side 163
- Sirkelbane **CR**
Mer informasjon: "Sirkelbane CR med fastlagt radius", Side 165
- Sirkelbane **CT**
Mer informasjon: "Sirkelbane CT med tangential tilknytning", Side 167



Den tangentielle overgangen virker kun på akser på sirkelplanet og ikke i tillegg på den lineære overlagingen.

Alternativt kan du overlage sirkelbaner med polare koordinater med lineære bevegelser.

Mer informasjon: "Skruelinje (heliks)", Side 175

Merknad om inntasting

Du overlager sirkelbaner med rettvinklede koordinater med en lineær bevegelse ved å i tillegg programmere det valgfrie syntakselementet **LIN**. Du kan definere en lineær-, dreie- eller parallellakse, for eksempel **LIN_Z**.


Du definerer syntakselementet **LIN** ved hjelp av den frie syntaksinntastingen.

Mer informasjon: "Redigere NC-program etter ønske", Side 200

Eksempel


```
11 CR X+50 Y+50 R+50
LIN_Z-3 DR-
```

; Sirkelbane med lineær overlaging av Z-aksen

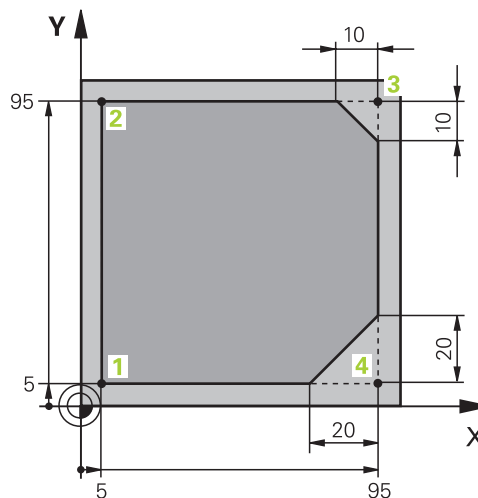Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing


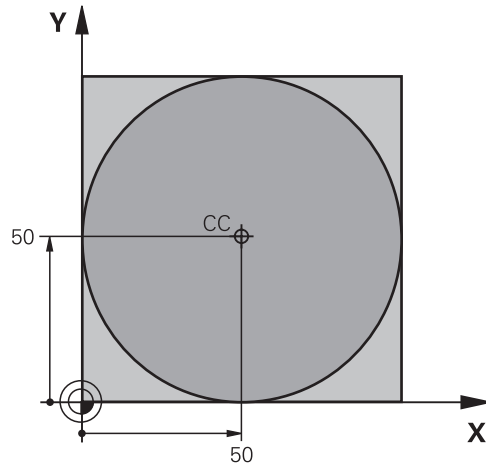
| | |
|--|---|
| 0 BEGIN PGM LINEAR MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råmnedefinisjon for simulering av bearbeidingen |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelurtall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Kjør verktøyet i spindelaksen fri med ilgang FMAX |
| 5 L X-10 Y-10 R0 FMAX | Forposisjoner verktøyet |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybde med mating $F = 1000$ mm/min |
| 7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300 | Kjør kontur frem til punkt 1 på en rett linje med tangentiell tilknytning |
| 8 L Y+95 | Kjør frem til punkt 2 |
| 9 L X+95 | Programmer første linje for hjørne 3 |
| 10 CHF 10 | Programmere en fas med lengde 10 mm |
| 11 L Y+5 | Programmer andre linje for hjørne 3 og første linje for hjørne 4 |
| 12 CHF 20 | Programmere en fas med lengde 20 mm |
| 13 L X+5 | Programmer andre linje for hjørne 4, og kjør siste konturpunkt 1 |
| 14 DEP LT LEN10 F1000 | Forlat kontur på en linje med tangentiell tilknytning |
| 15 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 16 END PGM LINEAR MM | |

Eksempel: kartesisk sirkelbevegelse

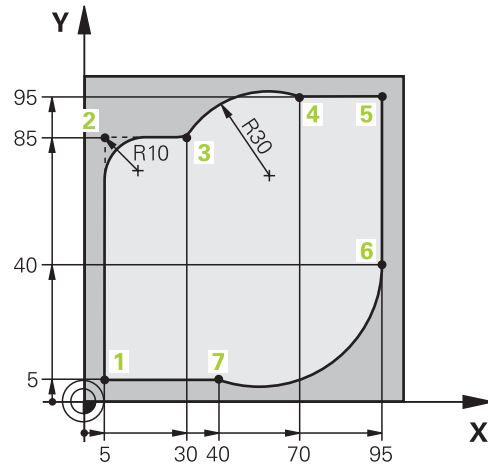

| | |
|--------------------------------|--|
| 0 BEGIN PGM CIRCULAR MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon for simulering av bearbeidingen |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelurtall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Kjør verktøyet i spindelaksen fri med ilgang FMAX |
| 5 L X-10 Y-10 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybde med mating $F = 1000$ mm/min |
| 7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300 | Kjør kontur frem til punkt 1 på en sirkelbane med tangentiell tilknytning |
| 8 L X+5 Y+85 | Programmer første linje for hjørne 2 |
| 9 RND R10 F150 | Programmer sirkel med $R = 10$ mm, mating $F = 150$ mm/min |
| 10 L X+30 Y+85 | Punkt 3 Kjør frem til startpunktet på sirkelbane CR |
| 11 CR X+70 Y+95 R+30 DR- | Punkt 4 Kjør frem til sluttunktet på sirkelbane CR med radius $R = 30$ mm |
| 12 L X+95 | Kjør frem til punkt 5 |
| 13 L X+95 Y+40 | Punkt 6 Kjør frem til startpunktet på sirkelbane CT |
| 14 CT X+40 Y+5 | Punkt 7 Kjør frem til sluttunktet for sirkelbanen CT, sirkelbue med tangentiell tilkobling til punkt 6, styringen kalkulerer radiusen selv |
| 15 L X+5 | Kjør frem til siste konturpunkt 1 |
| 16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000 | Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiell tilknytning |
| 17 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 18 END PGM CIRCULAR MM | |

Eksempel: Kartesisk full sirkel



| | |
|--------------------------------|--|
| 0 BEGIN PGM C-CC MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S3150 | Verktøyoppkall |
| 4 CC X+50 Y+50 | Definer sirkelmidtpunkt |
| 5 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 6 L X-40 Y+50 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 7 L Z-5 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300 | Kjør frem til sirkelens startpunkt med tangentiell tilknytning |
| 9 C X+0 DR- | Kjør frem til sirkelsluttpunktet (=sirkelstartpunktet) |
| 10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000 | Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiell tilknytning |
| 11 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 12 END PGM C-CC MM | |

5.5 Banebevegelser – polarkoordinater



 



 

Oversikt

Ved hjelp av polarkoordinatene fastsetter du en posisjon med en vinkel **PA** og en avstand **PR** til en allerede definert pol **CC**.

Polarkoordinater kan med fordel benyttes ved:

- posisjoner på sirkelbuer
- emnetegninger med vinkelangivelser, f.eks. for hullsirkler

Oversikt over banefunksjonene med polarkoordinater


| Tast | Verktøybevegelse | Nødvendige inndata | Side |
|---|---|---|------|
|  +  | Linje | Polarradius, polarvinkel for sluttpunktet på linjen | 173 |
|  +  | Sirkelbane omkring sirkelmidtpunkt/pol til sirkelbuens slutt punkt | Polarvinkel for sluttpunktet på sirkelen, rotasjonsretning | 174 |
|  +  | Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige konturelementet | Polarradius, polarvinkel for sluttpunktet på sirkelen | 174 |
|  +  | Overlagring av en sirkelbane med en linje | Polarradius, polarvinkel for sirkelslutt-punktet, koordinaten for sluttpunktet i verktøyaksen | 175 |

Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol CC

Polen CC kan fastsettes på ønsket sted i NC-programmet før du angir posisjoner med polarkoordinater. Gå frem på samme måte for å fastsette polen som for programmering av sirkelsentrum.

- CC + ▶ **Koordinater:** Angi rettvinklede koordinater for polen, eller for å overføre den sist programmerte posisjonen: Angi ingen koordinater. Definer polen før du programmerer polarkoordinatene. Polen må bare programmeres med rettvinklede koordinater. Polen er gyldig helt til du definerer en ny pol.

```
11 CC X+30 Y+10
```

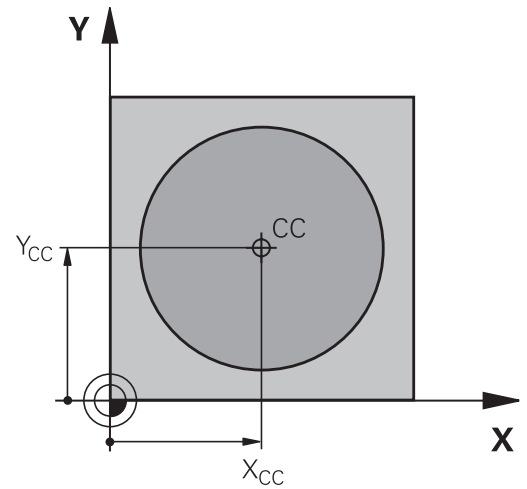

Linje LP

Verktøyet kjører på en linje fra den gjeldende posisjonen til slutt punktet på linjen. Startpunktet er slutt punktet til den foregående NC-blokken.

- L ▶ **Polarkoordinatradius PR:** Angi avstanden fra slutt punktet på linjen til polen CC.
- P ▶ **Polarkoordinatvinkel PA:** Vinkelposisjonen til slutt punktet på linjen mellom -360° og $+360^\circ$

Fortegnet til **PA** defineres med vinkelreferanseaksen:

- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til **PR** mot urviseren: **PA**>0
- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til **PR** med urviseren: **PA**<0


```
12 CC X+45 Y+25
```

```
13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3
```

```
14 LP PA+60
```

```
15 LP IPA+60
```

```
16 LP PA+180
```

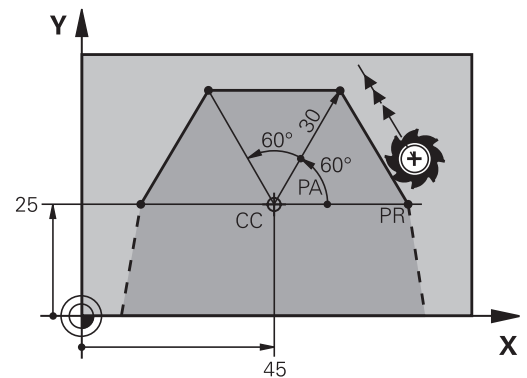

Sirkelbane CP rundt pol CC

Radiusen til polarkoordinatene **PR** er også radiusen til sirkelbuen. **PR** defineres med avstanden fra startpunktet til polen **CC**. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.



- ▶ **Polarkoordinatvinkel PA:** Vinkelposisjonen til sluttpunktet på sirkelbanen mellom $-99999,9999^\circ$ og $+99999,9999^\circ$



- ▶ **Rotasjonsretning DR**

18 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3


19 CC X+25 Y+25

20 CP PA+180 DR+



På inkrementell inntasting må du bruke det samme fortegnet for **DR** og **PA**.

Være oppmerksom på denne atferden når du importerer NC-programmer for eldre styringer, og tilpass ev. NC-programmene.

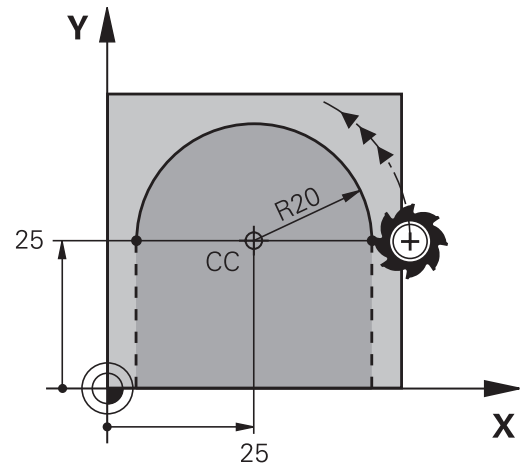

Sirkelbane CT med tangential tilknytning

Verktøyet kjører i en sirkelbane som går tangentialt over i et forutgående konturelement.



- ▶ **Polarkoordinatradius PR:** avstanden fra sluttpunktet på sirkelbanen til polen **CC**
- ▶ **Polarkoordinatvinkel PA:** vinkelposisjonen til sluttpunktet på sirkelbanen



Polen er **ikke** sentrum i kontursirkelen!


12 L X+0 Y+35 RL F250 M3

13 CC X+40 Y+35

14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

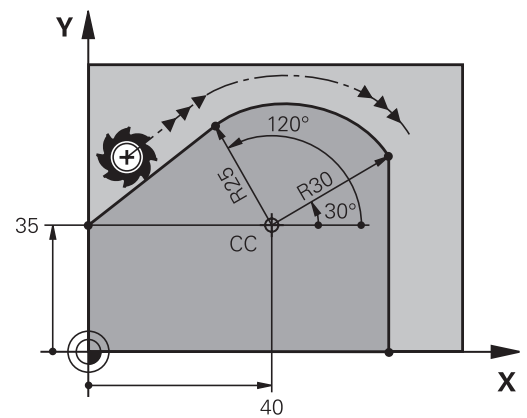


Skruelinje (heliks)

En skruelinje oppstår når man har overlaging av en sirkelbevegelse med polkoordinater og en lineær bevegelse loddrett på denne.

Sirkelbanen programmerer du i et hovedplan.

Alternativt kan du overlagre sirkelbaner med kartiske koordinater med lineære bevegelser.

Mer informasjon: "Lineær overlaging av en sirkelbane", Side 168

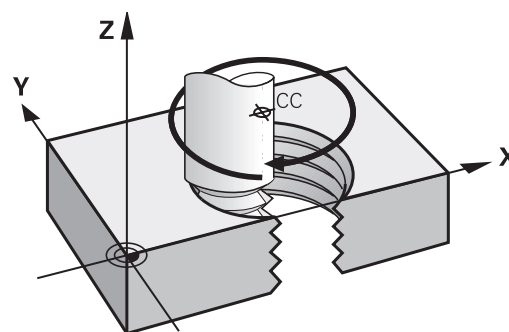

Bruk

- Innvendige og utvendige gjenger med store diametre
- Smørespor

Beregne skruelinjen

Til programmeringen trenger du inkrementell angivelse av totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, og total høyde på skruelinjen.

| | |
|--------------------------|---|
| Antall gjenger n: | Gjengetråder + gjengeoverløp på gjengestart og -slutt |
| Total høyde h: | Stigning P x antall gjenger n |
| Inkrementell totalvinkel | Antall gjenger x 360° + vinkel for gjengestart + vinkel for gjengeoverløp |
| IPA: | |
| Startkoordinat Z: | Stigning P x (gjengetråder + gjengeoverløp ved gjengestart) |

Formen på skruelinjen

Tabellen viser forholdet mellom arbeidsretningen, rotasjonsretningen og radiuskorrigeringen for visse baneformer.

| Innvendig gjenge | Arbeidsretning | Rotasjonsretning | Radiuskorrigering |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| høyregjenge | Z+ | DR+ | RL |
| venstregjenge | Z+ | DR- | RR |
| høyregjenge | Z- | DR- | RR |
| venstregjenge | Z- | DR+ | RL |
| Utvendig gjenge | | | |
| høyregjenge | Z+ | DR+ | RR |
| venstregjenge | Z+ | DR- | RL |
| høyregjenge | Z- | DR- | RL |
| venstregjenge | Z- | DR+ | RR |

Programmere skruelinje



Definer det samme fortegnet for rotasjonsretning **DR** og den inkrementelle totalvinkelen **IPA**, ellers kjører verktøyet eventuelt i en feil bane.


For totalvinkelen **IPA** kan det angis en verdi mellom $-99\,999,9999^\circ$ og $+99\,999,9999^\circ$.



- ▶ **Polarkoordinatvinkel:** Totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, må angis inkrementelt.



- ▶ **Etter at vinkelen er angitt, velger du verktøyakse med en aksetast.**
- ▶ **Koordinater** for høyden på skruelinjen angis inkrementelt.
- ▶ **Rotasjonsretningen DR**
Skruelinje i retning med urviseren: DR-
Skruelinje mot urviseren: DR+
- ▶ **Angi radiuskorrigering** i henhold til tabell

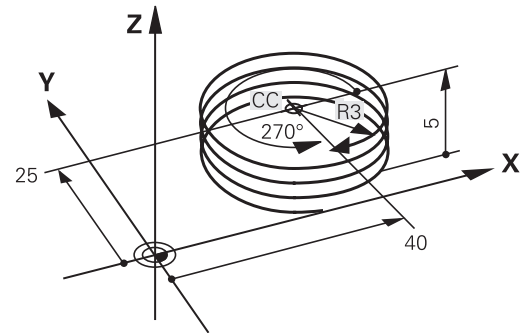

Eksempel: gjenger M6 x 1 mm med 5 gjenger


12 L Z+0 F100 M3

13 CC X+40 Y+25

14 LP PR+3 PA+270 RL F50


15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

Eksempel: Polar, lineær bevegelse

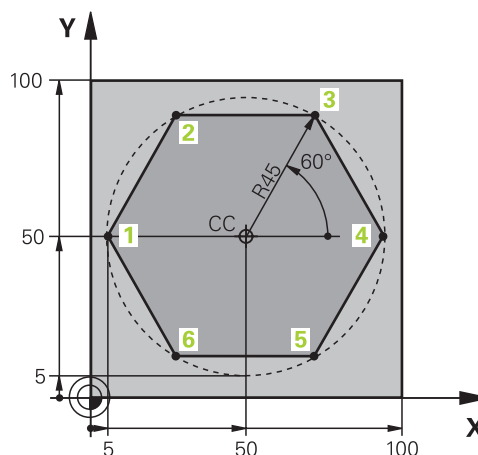

| | |
|--|---|
| 0 BEGIN PGM LINEARPO MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkall |
| 4 CC X+50 Y+50 | Definer nullpunkt for polarkoordinater |
| 5 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 7 L Z-5 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250 | Kjør kontur frem til punkt 1 på en sirkelbane med tangentiell tilknytning |
| 9 LP PA+120 | Kjør frem til punkt 2 |
| 10 LP PA+60 | Kjør frem til punkt 3 |
| 11 LP PA+0 | Kjør frem til punkt 4 |
| 12 LP PA-60 | Kjør frem til punkt 5 |
| 13 LP PA-120 | Kjør frem til punkt 6 |
| 14 LP PA+180 | Kjør frem til punkt 1 |
| 15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000 | Forlat kontur på en sirkelbane med tangentiell tilknytning |
| 16 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 17 END PGM LINEARPO MM | |

Eksempel: Heliks

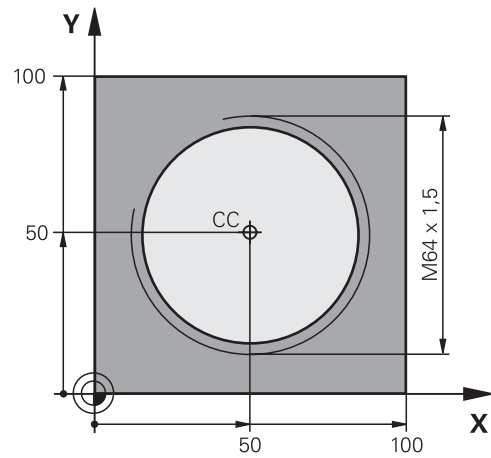

| | |
|--|--|
| 0 BEGIN PGM HELIX MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S1400 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 L X+50 Y+50 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 6 CC | Overfør siste programmerte posisjon som pol |
| 7 L Z-12,75 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100 | Kjør kontur frem til en sirkel med tangentiell tilknytning |
| 9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200 | Kjør heliks |
| 10 DEP CT CCA180 R+2 | Forlat kontur på en sirkel med tangentiell tilknytning |
| 11 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslett |
| 12 END PGM HELIX MM | |

5.6 Banebevegelser – Fri konturprogrammering FK


Grunnleggende

Emnetegninger som ikke har NC-kompatible mål, inneholder ofte koordinatangivelser som du ikke kan taste inn ved hjelp av de grå dialogtastene.

Disse verdiene programmerer du direkte med den frie konturprogrammeringen FK, f.eks.

- hvis kjente koordinater ligger på konturelementet eller i nærheten
- hvis retningsangivelser viser til et annet konturelement
- hvis retningsangivelser og angivelser av konturbevegelsene er kjent

Styringen beregner konturen ut fra de kjente koordinatangivelsene og støtter programmeringsdialogen med den interaktive FK-grafikken. Illustrasjonen oppe til høyre viser en dimensjonering som enklest legges inn ved hjelp av FK-programmering.

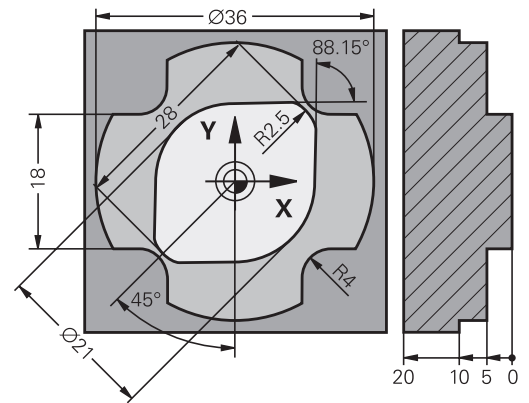

Merknader til programmeringen

Legg inn alle tilgjengelige data for hvert konturelement. Programmer også verdier i hver NC-blokk, som ikke endrer seg: Data som ikke er programmert, gjelder som ukjent.

Q-parametere er tillatt i alle FK-elementer unntatt i elementer med relative referanser (f.eks. **RX** eller **RAN**), dvs. elementer med referanse til andre NC-blokker.

Når du blander konvensjonell og fri konturprogrammering i et NC-program, må hvert enkelt FK-segment være entydig definert

Programmer alle konturlinjer før du f.eks. kombinerer dem med SL-sykluser. Dermed sikrer du at konturlinjene er korrekt definert og slipper å få unødvendige feilmeldinger.

Styringen trenger et fast utgangspunkt for alle beregninger. Rett før FK-segmentet programmerer du en posisjon som inneholder begge koordinatene i arbeidsplanet. Du programmerer ved hjelp av de grå dialogtastene. Ikke programmer Q-parametere i denne NC-blokken.

Når den første NC-blokken i FK-segmentet er en **FCT**- eller **FLT**-blokk, må du programmere minst to NC-blokker med de grå dialogtastene. Dermed er fremkjøringsretningen entydig bestemt.

Et FK-segment kan ikke starte rett bak et **LBL**-merke.

Du kan ikke kombinere syklusoppkallingen **M89** med FK-programmering.

Bestemme arbeidsplan

Du kan bare programmere konturelementer i arbeidsplanet hvis du bruker den frie konturprogrammeringen.

Styringen fastsetter arbeidsplanet for FK-programmering etter følgende hierarki:

- 1 Med planet som er beskrevet i en **FPOL**-blokk
- 2 I Z/X-planet, hvis FK-sekvensen skal utføres i dreiemodus
- 3 Med arbeidsplanet som er definert i **TOOL CALL** (f.eks. **TOOL CALL 1 Z = X/Y-plan**)
- 4 Hvis ikke noe passer, er standardplanet Z/Y aktivt

Visningen av FK-funksjonstastene er avhengig av spindelaksen i råemnedefinisjonen. Hvis du angir spindelaksen **Z** i råemnedefinisjonen, viser styringen f.eks. bare FK-funksjonstaster for X/Y-planet.



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Bytte arbeidsplan

Hvis du trenger et annet arbeidsplan enn det som er aktivt for øyeblikket, til programmeringen, gjør du som følger:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PLAN XY ZX YZ**
- > Styringen viser FK-funksjonstastene i planet du nettopp valgte

Grafikk for FK-programmering

i Hvis du vil bruke grafikken under FK-programmeringen, velger du skjerminndelingen **PROGR. + GRAFIKK**.

Mer informasjon: "Programmere", Side 74



i Programmer alle konturlinjer før du f.eks. kombinerer dem med SL-sykluser. Dermed sikrer du at konturlinjene er korrekt definert og slipper å få unødvendige feilmeldinger.

Hvis koordinatangivelsene er ufullstendige, vil det ofte ikke være mulig å definere en emnekontur entydig. I så fall viser styringen de ulike løsningene i FK-grafikken, slik at du kan velge ut den som blir riktig.

Styringen bruker ulike farger i FK-grafikken:

- **blå:** entydig bestemt konturelement
Styringen viser det siste FK-elementet med blå farge først etter frakjøringsbevegelsen.
- **lilla:** konturelement som fortsatt ikke er entydig bestemt
- **oker:** midtpunktbane for verktøy
- **rød:** hurtiggangbevegelse
- **grønn:** flere løsninger er mulig

Når dataene gir flere mulige løsninger og konturelementet vises med grønn farge, velger du riktig kontur ved å

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS LØSNING** helt til konturelementet vises riktig. Hvis det ikke er mulig å skille mulige løsninger fra hverandre i standardvisningen, bruker du zoomfunksjonen.
-  ▶ Det viste konturelementet stemmer overens med tegningen: Bekreft med funksjonstasten **VELG LØSNING**


Hvis du synes det er for tidlig å bekrefte konturen som blir vist med grønn farge, trykker du på funksjonstasten **START ENKELTBL.** for å gå videre i FK-dialogen.

i Imidlertid bør du bekrefte de konturelementene som er grønne, så tidlig som mulig med **VELG LØSNING**, for på den måten å begrense antall mulige løsninger for de etterfølgende konturelementene.

Vise blokknumre i grafikkvinduet


Slik viser du blokknummer i grafikkvinduet:

-  ▶ Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **INN**


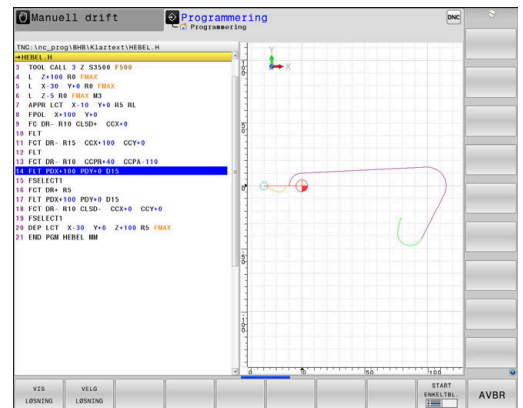



FK-dialog åpen

Når du skal åpne FK-dialogen, gjør du følgende:


-  ▶ Trykk på tasten **FK**
- > Styringen viser funksjonstastlinjen med FK-funksjonene

  Når du åpner FK-dialogen med en av disse funksjonstastene, viser styringen flere funksjonstastlinjer. Disse kan du bruke til å angi kjente koordinater, retningsangivelser og angivelser for konturbevegelser.


| Funksjons-tast | FK-element |
|---|---------------------------------------|
|  | Linje med tangential tilknytning |
|  | Linje uten tangential tilknytning |
|  | Sirkelbue med tangential tilknytning |
|  | Sirkelbue uten tangential tilknytning |
|  | Pol for FK-programmering |
|  | Velge arbeidsplan |

Avslutte FK-dialog

Når du skal avslutte funksjonstastlinjen til FK-dialogen, gjør du følgende:

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBR**

 
Alternativ

-  ▶ Trykk på tasten **FK** på nytt

Pol for FK-programmering



- ▶ Vise skjermtastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**



- ▶ Åpne dialog for definisjon av polen: Trykk på funksjonstasten **FPOL**.
- ▶ Styringen viser akse-funksjonstastene i det aktive arbeidsplanet.
- ▶ Oppgi polkoordinatene med disse funksjonstastene.



 
Polen for FK-programmeringen blir værende aktiv helt til du definerer en ny via FPOL.

Programmere linjer fritt

Linje uten tangential tilknytning



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**



- ▶ Åpne dialog for frie linjer: Trykk på funksjonstasten **FL**.
- ▶ Styringen viser flere funksjonstaster.
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av disse funksjonstastene.
- ▶ FK-grafikken viser den programmerte konturen med lilla farge inntil det er lagt inn tilstrekkelig informasjon. Ved flere løsningsmuligheter brukes grafikken grønt.

 
Mer informasjon: "Grafikk for FK-programmering", Side 181

Linje med tangential tilknytning

Hvis linjen går tangentialt over i et annet konturelement, åpner du dialogen med funksjonstasten **FLT**:



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**.




- ▶ Åpne dialog: Trykk på funksjonstasten **FLT**
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av funksjonstastene

Programmere sirkelbaner fritt

Sirkelbane uten tangential tilknytning



 - ▶ Vise skjermtastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**



- ▶ Åpne dialog for fri sirkelbue: Trykk på funksjonstasten **FC**.
- ▶ Styringen viser funksjonstastene som du bruker når du legger inn data direkte for sirkelbanen eller sirkelsentrum.
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av disse funksjonstastene.
- ▶ FK-grafikken viser den programmerte konturen med lilla farge inntil det er lagt inn tilstrekkelig informasjon. Ved flere løsningsmuligheter brukes grafikken grønt.

 
Mer informasjon: "Grafikk for FK-programmering", Side 181

Sirkelbane med tangential tilknytning

Hvis sirkelbanen går tangentialt over i et annet konturelement, åpner du dialogen med funksjonstasten **FCT**:



- ▶ Vise funksjonstastene for fri konturprogrammering: Trykk på tasten **FK**.



- ▶ Åpne dialog: Trykk på skjermtasten **FCT**
- ▶ Legg inn alle kjente data i NC-blokken ved hjelp av funksjonstastene


Inntastingsmuligheter

Sluttpunktkoordinater

 
 
 

 
| Funksjonstaster | Kjent informasjon |
|---|---|
|   | Rettvinklede koordinater X og Y |
|   | Polarkoordinater som refererer til FPOL |



Eksempel

| |
|----------------------------|
| 7 FPOL X+20 Y+30 |
| 8 FL IX+10 Y+20 RR F100 |
| 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 |

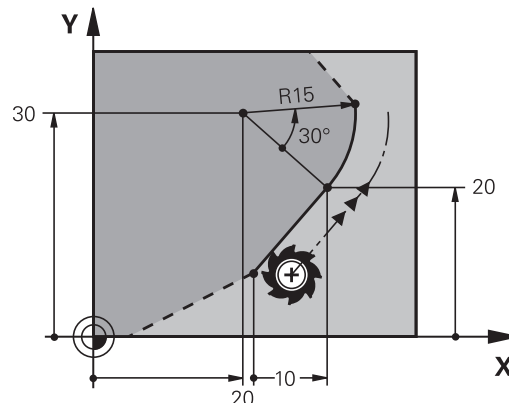

Retning og lengde for konturelementer

| Funksjons-taster | Kjent informasjon |
|---|---|
|  | Linjens lengde |
|  | Linjens hellingsvinkel |
|  | Kordelengden LEN til sirkelbuesegmentet |
|  | Hellingsvinkel AN på innløpstangenten |
|  | Sentervinkel til sirkelbuesegmentet |

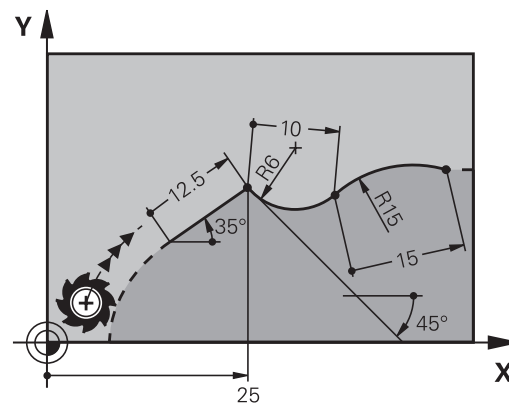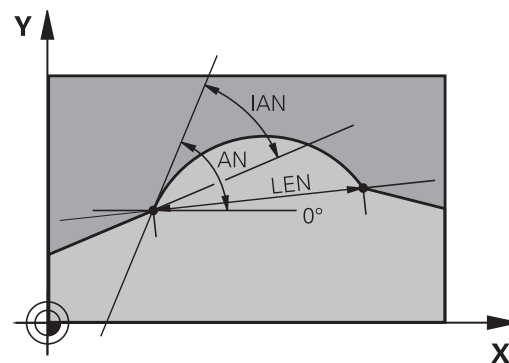

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Den inkrementelle hellingsvinkelen **IAN** refererer til retningen til den forrige posisjoneringsblokken. NC-programmer fra eldre styringer (også iTNC 530) er ikke compatible. Det er fare for at det oppstår en kollisjon under utføring av importerte NC-programmer!

- ▶ Kontroller forløpet og konturen ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Tilpass importerte NC-programmer ved behov


Eksempel

| |
|------------------------------------|
| 27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200 |
| 28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45 |
| 29 FCT DR- R15 LEN 15 |

Sirkelmidtpunkt CC, radius og rotasjonsretning i FC-/FCT-blokken

For fritt programmerte sirkelbaner beregner styringen et sirkelsentrum ut fra de data som du har tastet inn. Dermed kan du også med FK-programmering programmere en full sirkel i en NC-blokk.



Hvis du vil definere sirkelmidtpunkt i polarkoordinater, må du definere polen med funksjonen FPOL i stedet for med **CC**. FPOL blir da værende aktiv frem til neste NC-blokk med **FPOL** og fastsettes med rettvinklede koordinater.

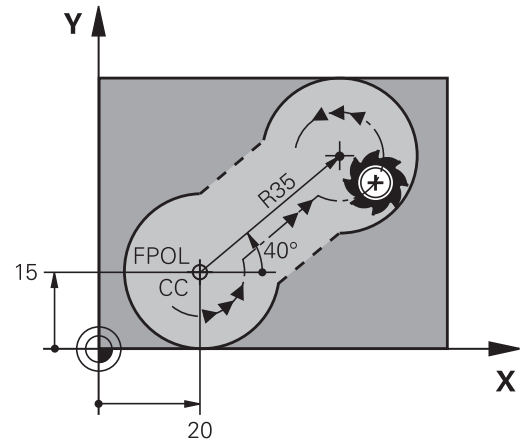



Et sirkelsentrum eller en pol som er programmert eller automatisk beregnet, gjelder bare for sammenhengende, vanlige segmenter eller FK-segmenter. Hvis et FK-segment deler to vanlig programmerte programsegmenter, går informasjonen om et sirkelsentrum eller en pol tapt. Begge de vanlig programmerte segmentene må inneholde egne eller eventuelt også identiske CC-blokker. Omvendt fører også et vanlig segment mellom to FK-segmenter til at denne informasjonen går tapt.

Funksjonstaster

  
Kjent informasjon



Sentrum i rettvinklede koordinater

  

Sentrum i polarkoordinater

 

Rotasjonsretning for sirkelbanen



Radius for sirkelbanen

Eksempel

```
10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15
```

```
11 FPOL X+20 Y+15
```


```
12 FL AN+40
```

```
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40
```

Lukkede konturer


Med funksjonstasten **CLSD** angir du starten og slutten på en lukket kontur. Dermed blir antall mulige løsninger redusert for det siste konturelementet.

CLSD angir du i den første og siste NC-blokken i et FK-segment i tillegg til en annen konturangivelse.

| Funksjons-tast | Kjent informasjon |
|---|--------------------|
|  | Konturstart: CLSD+ |
| | Konturslutt: CLSD- |

Eksempel

| |
|-----------------------------------|
| 12 L X+5 Y+35 RL F500 M3 |
| 13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35 |
| ... |
| 17 FC DR- R+15 CLSD- |

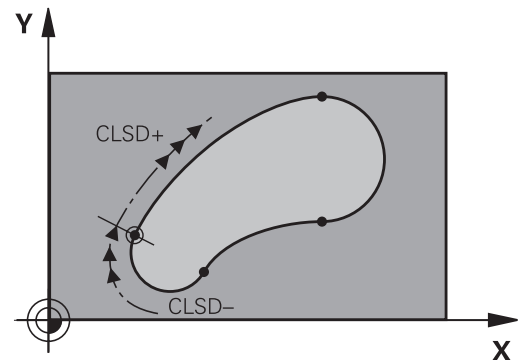 

 

 
 

 


Tilleggspunkter


 
 
 

 
Både for frie linjer og frie sirkelbaner kan du legge inn koordinater for tilleggspunkter på eller ved siden av konturen.

Tilleggspunkter på en kontur

Tilleggspunkter befinner seg direkte på linjen, eventuelt på forlengelsen av linjen, eller direkte på sirkelbanen.

| Funksjonstaster | | Kjent informasjon |
|---|---|---|
|  |  | X-koordinaten for tilleggspunktet P1 eller P2 for en linje |
|  |  | Y-koordinaten for tilleggspunktet P1 eller P2 for en linje |
|  |  | X-koordinaten for tilleggspunktet P1, F2 eller P3 for en sirkelbane |
|  |  | Y-koordinaten for tilleggspunktet P1, F2 eller P3 for en sirkelbane |


Tilleggspunkter ved siden av en kontur

| Funksjonstaster | | Kjent informasjon |
|---|---|---|
|  |  | X- og Y-koordinater for tilleggspunktet ved siden av en linje |
|  | | Avstanden fra tilleggspunktet til linjen |
|  |  | X- og Y-koordinat for et tilleggspunkt ved siden av en sirkelbane |
|  | | Avstanden fra tilleggspunktet til sirkelbanen |

Eksempel

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

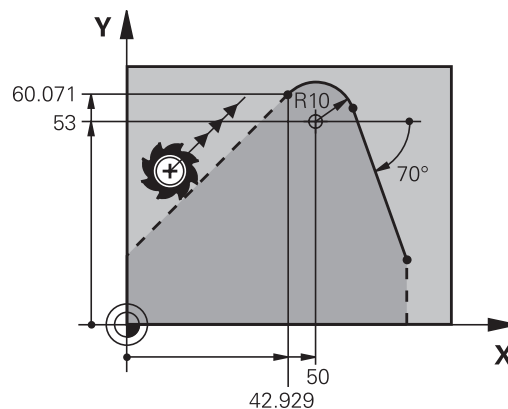


Relativreferanser

Relativreferanser er angivelser som refererer til et annet konturelement. Funksjonstaster og programord for **Relativreferanser** begynner med en **R**. Illustrasjonen til høyre viser målangivelser som du bør bruke ved programmering av relativreferanser.

i Koordinater med relative referanser må alltid angis inkrementelt. I tillegg angir du NC-blokknummeret til konturelementet som det refereres til.

Konturelementet som du angir blokknummeret til, kan ikke stå mer enn 64 posisjoneringsblokker før NC-blokken der du programmerer referansen.

Hvis du sletter en NC-blokk som du har brukt som referanse, vil styringen vise en feilmelding. Endre NC-programmet før du sletter denne NC-blokken.

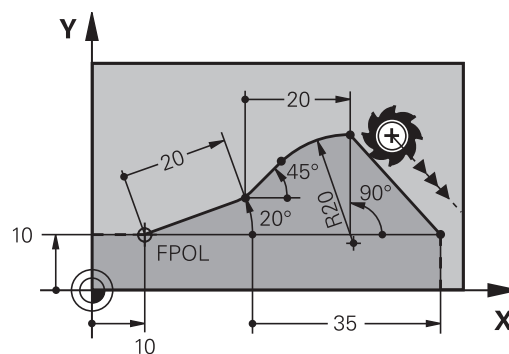




Relativ referanse til NC-blokk N: Sluttpunktkoordinater

| Funksjonstaster | Kjent informasjon |
|--|---|
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">RX N...</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">RY N...</div> </div> | Rettvinklede koordinater med referanse til NC-blokk N |
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">RPR N...</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">RPA N...</div> </div> | Polarkoordinater med referanse til NC-blokk N |

Eksempel

| |
|-----------------------------------|
| 12 FPOL X+10 Y+10 |
| 13 FL PR+20 PA+20 |
| 14 FL AN+45 |
| 15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13 |
| 16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13 |

Relativ referanse til NC-blokk N: Retning og avstand til konturelementet

| Funksjonstast | Kjent informasjon |
|---|--|
|  | Vinkelen mellom en linje og et annet konturelement, eller mellom en innløpstangent på en sirkelbue og et annet konturelement |
|  | Linje parallell med annet konturelement |
|  | Avstanden fra linjene til det parallelle konturelementet |

Eksempel

17 FL LEN 20 AN+15


18 FL AN+105 LEN 12.5

19 FL PAR 17 DP 12.5

 

 
 
20 FSELECT 2

21 FL LEN 20 IAN+95

22 FL IAN+220 RAN 18

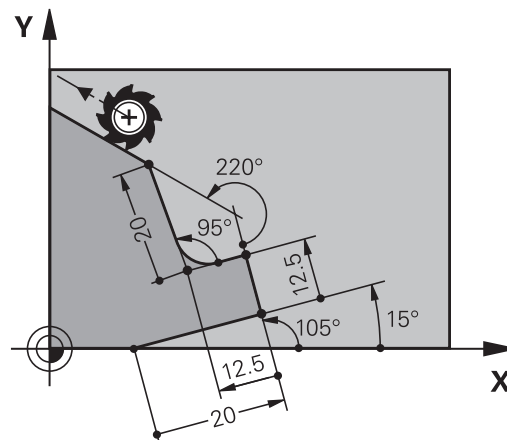

Relativ referanse til NC-blokk N: Sirkelsentrum CC

| Funksjonstast | Kjent informasjon |
|---|---|
|   | Rettvinklede koordinater for sirkelsentrum med referanse til NC-blokk N |
|   | Polarkoordinater for sirkelsentrum med referanse til NC-blokk N |

Eksempel

12 FL X+10 Y+10 RL


13 FL ...

14 FL X+18 Y+35


15 FL ...

16 FL ...

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

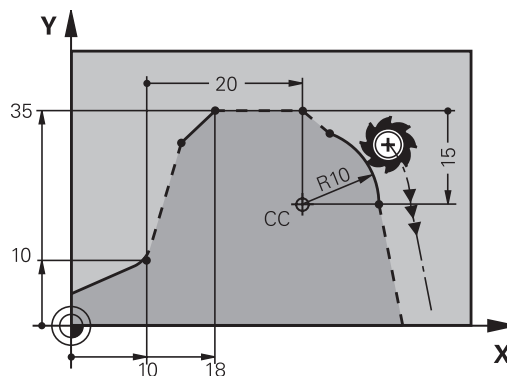


Eksempel: FK-programmering 1

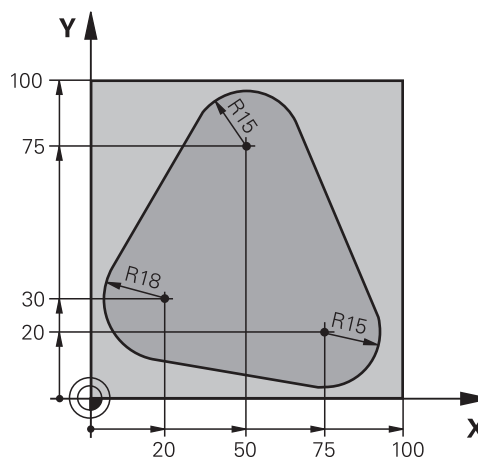


| | |
|--------------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM FK1 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S500 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 L X-20 Y+30 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 6 L Z-10 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 | Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning |
| 8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30 | FK-segment: |
| 9 FLT | Programmer kjente data til hvert konturelement |
| 10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75 | |
| 11 FLT | |
| 12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20 | |
| 13 FLT | |
| 14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30 | |
| 15 DEP CT CCA90 R+5 F1000 | Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning |
| 16 L X-30 Y+0 R0 FMAX | |
| 17 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 18 END PGM FK1 MM | |

Eksempel: FK-programmering 2

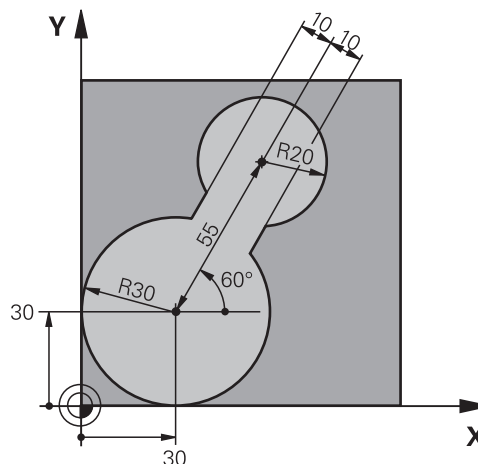

| | |
|---------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM FK2 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 L X+30 Y+30 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 6 L Z+5 R0 FMAX M3 | Forposisjoner verktøyaksen |
| 7 L Z-5 R0 F100 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350 | Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning |
| 9 FPOL X+30 Y+30 | FK-segment: |
| 10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30 | Programmer kjente data til hvert konturelement |
| 11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10 | |
| 12 FSELECT 3 | |
| 13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60 | |
| 14 FSELECT 2 | |
| 15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10 | |
| 16 FSELECT 3 | |
| 17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 | |
| 18 FSELECT 2 | |
| 19 DEP LCT X+30 Y+30 R5 | Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning |
| 20 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 21 END PGM FK2 MM | |

Eksempel: FK-programmering 3

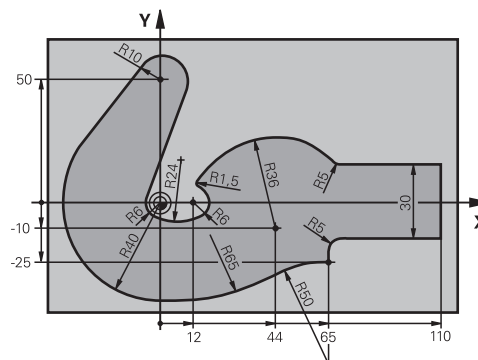

| | |
|--------------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM FK3 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4500 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 L X-70 Y+0 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250 | Kjør frem konturen til en sirkel med tangential tilknytning |
| 8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0 | FK-segment: |
| 9 FLT | Programmer kjente data til hvert konturelement |
| 10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50 | |
| 11 FLT | |
| 12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0 | |
| 13 FCT DR+ R24 | |
| 14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0 | |
| 15 FSELECT 2 | |
| 16 FCT DR- R1.5 | |
| 17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10 | |
| 18 FSELECT 2 | |
| 19 FCT DR+ R5 | |
| 20 FLT X+110 Y+15 AN+0 | |
| 21 FL AN-90 | |
| 22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30 | |
| 23 RND R5 | |
| 24 FL X+65 Y-25 AN-90 | |
| 25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75 | |
| 26 FCT DR- R65 | |
| 27 FSELECT 1 | |
| 28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0 | |
| 29 FSELECT 4 | |
| 30 DEP CT CCA90 R+5 F1000 | Forlat konturen på en sirkel med tangential tilknytning |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 31 L X-70 R0 FMAX | |
| 32 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 33 END PGM FK3 MM | |

6

**Programmerings-
hjelp**



6.1 GOTO-funksjon

Bruke tasten GOTO



 
Hoppe med tasten GOTO

Med tasten **GOTO** kan du, uavhengig av den aktive driftsmodusen, hoppe til et bestemt ste di NC-programmet.

Slik går du frem:

-  ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- ▶ Styringen viser et overlappingsvindu.
- ▶ Angi nummer
-  ▶ Velg hoppinstruks med funksjonstast, f.eks. hopp nedover med angitt antall

Kontrollsystemet har følgende muligheter:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Hopp oppover med antall angitte linjer |
|  | Hopp nedover med antall angitte linjer |
|  | Hopp til angitt blokknummer |





Bruk bare hoppefunksjonen **GOTO** ved programmering og testing av NC-programmer. Ved kjøring må du bruke funksjonen **Mid-prg-ops**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Hurtigvalg med tasten GOTO

Med tasten **GOTO** kan du åpne Smart-Select-vinduet der du enkelt kan velge spesialfunksjoner eller sykluser.

Slik går du frem når du skal velge spesialfunksjoner:

-  ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
-  ▶ Trykk på tasten **GOTO**
- ▶ Styringen viser et overlappingsvindu med strukturvisningen til spesialfunksjonene
- ▶ Velg ønsket funksjon

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

Åpne valgvinduet med tasten GOTO

Når styringen tilbyr en valgmeny, kan du bruke tasten **GOTO** til å åpne valgvinduet. Du kan da se de mulige angivelsene.

6.2 Visning av NC-programmene

Syntaksfremheving


Styringen viser syntakselementer med forskjellige farger avhengig av betydningen deres. Fargefremhevingen gjør at NC-programmer er mer oversiktlige og enklere å lese.

Fargefremheving av syntakselementer

| Bruk | Farge |
|--------------------------|---------|
| Standardfarge | Sort |
| Visning av kommentarer | Grønn |
| Visning av tallverdier | Blå |
| Visning av blokknummeret | Lilla |
| Visning av FMAX | Oransje |
| Visning av matingen | Brun |

Rullefelt

Med rullefeltet på høyre side av programvinduet kan du forskyve skjermbildeinnholdet med musen. I tillegg kan du ved hjelp av størrelsen og posisjonen til rullefeltet dra konklusjoner om programlengden og posisjonen til markøren.

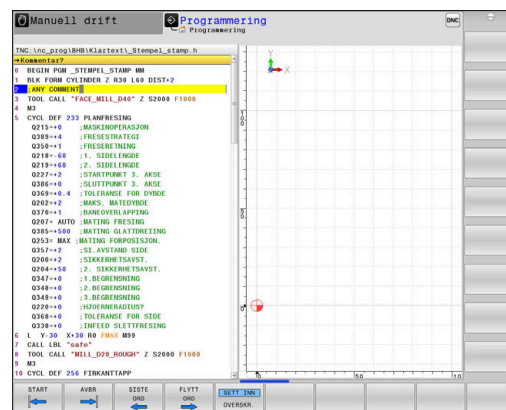

6.3 Sette inn kommentar

Bruk


Du kan legge til kommentarer i et NC-program for å forklare eller gi tips til programtrinn.



Styringen viser lengre kommentarer ulikt avhengig av maskinparameteren **lineBreak** (nr. 105404). Enten brytes linjene i kommentaren eller tegnet >> symboliserer ytterligere innhold.

Siste tegn i en kommentarblokk kan ikke være en tilde (~).

Du kan legge inn en kommentar på flere måter.

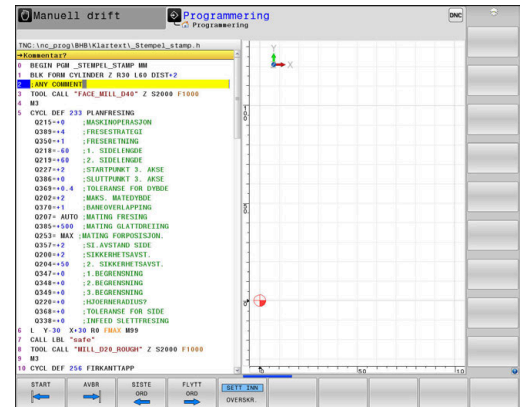

Kommentar når programmet skrives

- ▶ Angi data for en NC-blokk.
- ▶ Trykk på ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- > Styringen viser spørsmålet **Kommentar?**
- ▶ Skriv inn kommentaren.
- ▶ Avslutt NC-blokken med tasten **END**.

Sette inn kommentar senere

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge inn en kommentar i.
- ▶ Velg det siste ordet i NC-blokken med høyre piltast.
- ▶ Trykk på ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- > Styringen viser spørsmålet **Kommentar?**
- ▶ Skriv inn kommentaren.
- ▶ Avslutt NC-blokken med tasten **END**.

Kommentar i separat NC-blokk

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge til kommentaren bak.
- ▶ Åpne programmeringsdialogen med tasten ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet.
- ▶ Skriv inn kommentaren, og avslutt NC-blokken med tasten **END**.

Kommentere ut NC-blokk senere

Hvis du vil endre en eksisterende NC-blokk til en kommentar, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg NC-blokken som du vil kommentere ut.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN KOMMENTAR**
Alternativ
- ▶ Trykk på tasten < på det alfanumeriske tastaturet
- ▶ Styringen oppretter en ; (semikolon) på begynnelsen av blokken.
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

Endre kommentar om NC-blokk






Hvis du vil endre en utkommentert NC-blokk til en aktiv NC-blokk, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg kommentarblokken som du vil endre.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FJERN KOMMENTAR**
Alternativ
- ▶ Trykk på tasten > på det alfanumeriske tastaturet
- ▶ Styringen fjerner ; (semikolon) på begynnelsen av blokken.
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

Funksjoner for redigering av kommentar

| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Hoppe til begynnelsen av kommentaren |
|  | Hoppe til slutten av kommentaren |
|  | Hopp til begynnelsen av et ord. Du skiller ad ord med et mellomromstegn. |
|  | Hopp til slutten av et ord. Du skiller ad ord med et mellomromstegn. |
|  | Veksle mellom tilføyings- og overskrivingsmodus |

6.4 Redigere NC-program etter ønske

 

 
Det er ikke mulig å angi bestemte syntakselementer direkte ved hjelp av de tilgjengelige tastene og funksjonstasten i NC-redigeringsprogrammet, f.eks. LN-blokker.


For å hindre at et eksternt tekstredigeringsprogram brukes tilbyr styringen følgende muligheter:

- Fri syntaksangivelse i tekstredigeringsprogrammet som er integrert i styringen
- Fri syntaksangivelse i NC-redigeringsprogrammet ved hjelp av tasten ?

Fri syntaksangivelse i tekstredigeringsprogrammet som er integrert i styringen




Når du skal legge til et eksisterende NC-program med ekstra syntaks, går du frem på følgende måte:

- | | |
|---|---|
|  | ▶ Trykk på tasten PGM MGT |
| | > Styringen åpner filbehandlingen. |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten TILLEGGSFUNK. |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten VELG RED.PROG. |
| | > Styringen åpner et valgvindu. |
|  | ▶ Velg alternativet TEKSTREDIGERINGSPROGRAM. |
| | ▶ Bekreft valget med OK . |
| | ▶ Legg til ønsket syntaks. |

 Styringen utfører ikke noen kontroll av syntaksen i tekstredigeringsprogrammet. Kontroller angivelsene dine i NC-redigeringsprogrammet etterpå.

Fri syntaksangivelse i NC-redigeringsprogrammet ved hjelp av tasten ?

   Når du skal legge til et eksisterende, åpnet NC-program med ekstra syntaks, går du frem på følgende måte:

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | ▶ Angi ? |
| | > Styringen åpner en ny NC-blokk. |
|  | |
|  | ▶ Legg til ønsket syntaks. |
| | ▶ Bekreft angivelsen med END . |

 Styringen utfører en kontroll av syntaksen etter bekreftelsen. Feil fører til **ERROR**-blokker.

6.5 Hoppe over NC-blokker

Sette inn /-tegn

Du kan velge om du vil skjule NC-blokker.

Hvis du vil skjule NC-blokker i driftsmodusen **Programmering**, gjør du følgende:



- ▶ Velg ønsket NC-blokk



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN**
- > Styringen legger til /-tegnet.

Slette skråstrek /-tegn

Hvis du vil vise NC-blokker igjen i driftsmodusen **Programmering**, gjør du følgende:



- ▶ Velg skjult NC-blokk



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FJERN**
- > Styringen fjerner /-tegnet.

6.6 Dele in NC-programmer

Definisjon, mulige bruksområder

Styringen gir deg muligheten til å kommentere NC-programmene med inndelingsblokker. Inndelingsblokker er tekster (maks. 252 tegn) som fungerer som kommentarer eller overskrifter for de etterfølgende programlinjene.

Lange og komplekse NC-programmer kan utformes på en mer forståelig og oversiktlig måte ved hjelp av logiske inndelingsblokker.

Dette gjør det enklere å foreta endringer i NC-programmet på et senere tidspunkt. Inndelingsblokker kan settes inn hvor som helst i et NC-program.



I tillegg kan inndelingsblokkene vises i et eget vindu, og de kan også bearbejdes eller utvides. Bruk en egnet skjerminndeling til dette.

Inndelingspunkter som legges til, administrerer styringen i en separat fil (filendelse .SEC.DEF). Dermed blir navigeringshastigheten i inndelingsvinduet høyere.

I følgende driftsmodiser kan du velge skjermbildeinndelingen **PROGR.INNDEL.**:




- Programkjøring enkeltblokk
- Programkjøring blokkrekke
- Programmering

Vise inndelingsvindu / bytte aktivt vindu

- ▶  ▶ Vise inndelingsvindu: Trykk på funksjonstasten **PROGR.INNDEL.** for skjermbildeinndeling
- ▶  ▶ Bytte aktivt vindu: Trykk på funksjonstasten **BYTT VINDU**

Legge til inndelingsblokk i programvinduet

- ▶ Velg NC-blokken som du vil legge til en inndelingsblokk bak


- ▶  ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM HJELP**
- ▶  ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN DELING**
- ▶ Angi inndelingstekst
- ▶ Endre ev. inndelingsdybden (innrykket) med funksjonstastene



Inndelingspunktene kan bare rykkes inn under redigering.



Du kan også legge inn inndelingsblokker med tastekombinasjonen **Shift+ 8**.

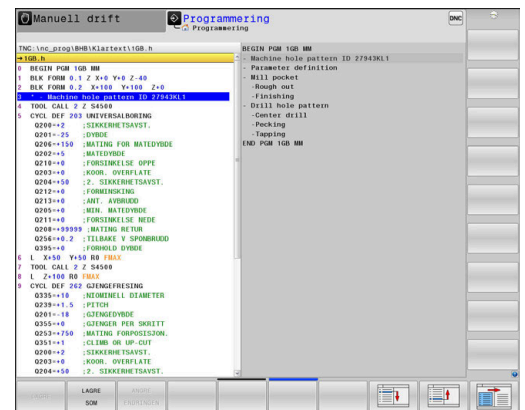

Velge blokker i inndelingsvinduet

Når du hopper fra en blokk til en annen i inndelingsvinduet, viser styringen samtidig blokkvisningen i programvinduet. På den måten kan du hoppe over store programdeler i få trinn.


6.7 Kalkulatoren

Bruk

Kontrollsystemet har en kalkulator med de viktigste matematiske funksjonene.

- ▶ Vis kalkulatoren ved å trykke på tasten **CALC**.
- ▶ Velge regnefunksjoner: Velg kortkommandoen med en funksjonstast, eller angi den med et alfanumerisk tastatur.
- ▶ Lukk kalkulatoren ved å trykke på tasten **CALC**.

| Beregningsfunksjon | Hurtigtast (funksjonstast) |
|-------------------------------|----------------------------|
| Addere | + |
| Subtrahere | - |
| Multiplisere | * |
| Dividere | / |
| Regning med parentes | () |
| Arkuskosinus | ARC |
| Sinus | SIN |
| Kosinus | COS |
| Tangens | TAN |
| Potensere verdier | X^Y |
| Trekke ut kvadratrot | SQRT |
| Invers-funksjon | 1/x |
| PI (3,14159265359) | PI |
| Legge til verdi i bufferminne | M+ |
| Mellomlagre verdi | MS |
| Kalle opp bufferminne | MR |
| Slette bufferminne | MC |
| Naturlig logaritme | LN |
| Logaritme | LOG |
| Eksponentialfunksjon | e^x |
| Kontrollere fortegn | SGN |
| Opprette absoluttverdi | ABS |

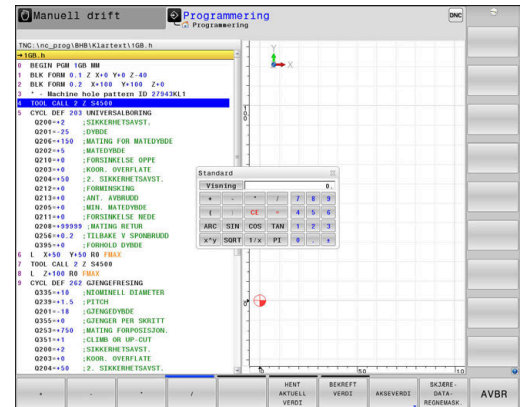

| Beregningsfunksjon | Hurtigtast (funksjonstast) |
|--|--|
| Redusere plasser etter komma i et tall | HEL |
| Redusere plasser foran komma i et tall | FRAC |
| Modulverdi | MOD |
| Velge visning | Visning |
| Slette verdi | CE |
| Måleenhet | MM eller INCH |
| Visning av vinkelverdi i buemål (standard: vinkelverdi i grader) | RAD |
| Velge visningsmåte for tallverdi | DEC (desimal) eller HEX (heksadesimal) |

Overføre den beregnede verdien til NC-programmet.

- ▶ Velg ordet som den beregnede verdien skal overføres til, ved hjelp av piltastene.
- ▶ Åpne kalkulatoren med tasten **CALC**, og utfør den ønskede beregningen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **BEKREFT**
- > Styringen overfører verdien til det aktive inndatafeltet og lukker kalkulatoren.



Du kan også ta i bruk verdier fra et NC-program i lommekalkulatoren. Hvis du trykker på funksjonstasten **HENT VERDI** eller tasten **GOTO**, tar styringen i bruk verdien fra det aktive inndatafeltet i lommekalkulatoren.

Lommekalkulatoren blir værende aktiv også etter skifte til en ny driftsmodus. Trykk på skjermtasten **END** for å lukke lommekalkulatoren.

Funksjoner i lommekalkulatoren

| Funksjons- tast | Funksjon |
|--------------------------------|---|
| AKSEVERDI | Ta i bruk verdien for den aktuelle akseposisjonen som nominell verdi eller referanseverdi i lommekalkulatoren |
| HENT AKTUELL VERDI | Ta i bruk verdier fra det aktive inntastingsfeltet i lommekalkulatoren |
| BEKREFT VERDI | Ta i bruk tallverdien fra lommekalkulatoren i det aktive inndatafeltet |
| KOPIER AKTUELL VERDI | Kopiere tallverdien fra lommekalkulatoren |
| SETT INN KOPIERT VERDI | Sett inn kopiert tallverdi i lommekalkulatoren |
| SKJÆRE- DATA- REGNEMASK. | Åpne skjæredatamaskin |



Du kan også forskyve kalkulatoren med piltastene på det alfanumeriske tastaturet. Hvis du har koblet til en mus, kan du også forskyve kalkulatoren med denne.

6.8 Skjæredatamaskin

Bruk


Med den nye skjæredatamaskinen kan du beregne spindelurtallet og matingen for en bearbeidingsprosess. De beregnede verdiene kan du deretter ta i bruk i NC-programmet i en åpent matings- eller turtallsdialog.

i Med skjæredatamaskinen kan du ikke utføre skjæredataberegning i dreiemodus, da mate- og turtallsdataene er forskjellig i dreiemodus og fresemodus. Ved dreining defineres mating for det meste i millimeter per omdreining (mm/1) (**M136**), mens skjæredatamaskinen alltid beregner mating i mm per minutt (mm/min). I tillegg refererer radiusen i skjæredatamaskinen til verktøyet, mens diameteren på emnet kreves i dreiebearbeiding.

Når du skal åpne skjæredatamaskinen, trykker du på funksjonstasten **SKJÆREREGNEMASK.**

Styringen viser funksjonstasten når du:

- trykker på tasten **CALC**
- Definere turtall
- Definere mating
- Trykk på funksjonstasten **F** i driftsmodusen **Manuell drift**
- trykker på funksjonstasten **S** i driftsmodusen **Manuell drift**

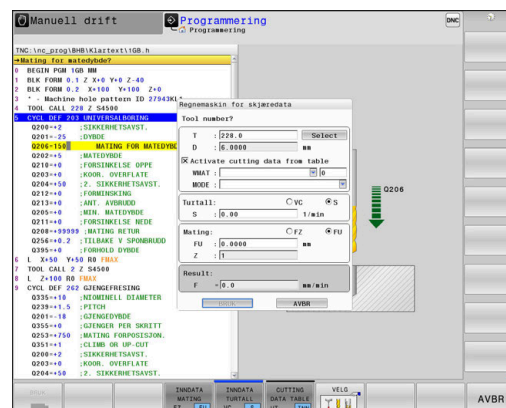

Visningene til skjæredatamaskinen

Avhengig om du beregner et turtall eller en matehastighet vises skjæredatamaskinen med ulike inndatafelt:

Vindu for turtallsberegning:

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|-----------------------------|
| T: | Verktøynummer |
| D: | Verktøyets diameter |
| VC: | Skjærehastighet |
| S= | Resultat for spindelturtall |

Hvis du åpner turtallskalkulatoren i et dialogvindu hvor et verktøy allerede er definert, overtar turtallskalkulatoren automatisk verktøynummeret og diameteren. Du angir bare **VC** i dialogvinduet.

Vindu for matehastighetsberegning:










| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|-----------------------|
| T: | Verktøynummer |
| D: | Verktøyets diameter |
| VC: | Skjærehastighet |
| S: | Spindelturtall |
| Z: | Antall skjær |
| FZ: | Mating per tann |
| FU: | Mating per omdreining |
| F= | Resultat for mating |



  Du overtar matingen fra **TOOL CALL**-blokken ved hjelp av funksjonstasten **F AUTO** i de etterfølgende NC-blokkene. Hvis du må endre matingen i etterkant, trenger du bare tilpasse mateverdien i **TOOL CALL**-blokk.

Funksjoner i skjæredatamaskinen

Du har følgende muligheter avhengig av hvor du åpner skjæredatamaskinen:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Overføre verdien fra skjæredatamaskinen til NC-programmet. |
|  | Veksle mellom mate- og turtallsberegning |
|  | Veksle mellom mating pr. tann og mating per omdreining |
|  | Slå på eller av Arbeide med skjæredatatabeller |
|  | Velg verktøy fra verktøytabelen |
|  | Forskyve skjæredatamaskin i pilretning |
|  | Skifte til lommekalkulator |
|  | Bruke inch-verdier i skjæredatamaskinen |
|  | Lukke skjæredatamaskin |

Arbeide med skjæredatatabeller

Bruk

Hvis du lagrer tabeller for materialer, skjærematerialer og skjæredata på styringen, kan skjæredatamaskinen beregne disse tabellverdiene. Før du skal arbeide med automatisk turtalls- og mateberegning, gjør du følgende:

- ▶ Angi emnematerialet i tabellen WMAT.tab
- ▶ Angi skjærematerialet i tabellen TMAT.tab
- ▶ Angi material-/skjærematerialkombinasjonen i en skjæredatatabell
- ▶ Definer verktøy i verktøytabelen med de nødvendige verdiene
 - Verktøyradius
 - Antall skjær
 - Skjæremasse
 - Skjæredatatabell

Emnemateriale WMAT

Emnematerialer definerer du i tabellen WMAT.tab. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\table**.

Tabellen inneholder en kolonne for materialet **WMAT** og en kolonne **MAT_CLASS** der du kan dele inn materialene i materialklasser med like skjærebetingelser, for eksempel NS-EN 10027-2.

Du angir emnematerialet i skjæredatamaskinen på følgende måte:

- ▶ Velg skjæredatamaskin
- ▶ Velg **Aktiver skjæredata fra tabell** i overlappingsvinduet
- ▶ Velg **WMAT** i valgmenyen

| NR | WMAT | MAT_CLASS |
|----|----------------|-----------|
| 1 | | 10 |
| 2 | 1.0038 | 10 |
| 3 | 1.0044 | 10 |
| 4 | 1.0114 | 10 |
| 5 | 1.0177 | 10 |
| 6 | 1.0143 | 10 |
| 7 | St 37-2 | 10 |
| 8 | St 37-3 N | 10 |
| 9 | X 14 CrMo S 17 | 20 |
| 10 | 1.1404 | 20 |
| 11 | 1.4305 | 20 |
| 12 | V2A | 21 |
| 13 | 1.4301 | 21 |
| 14 | AlCu4PBMg | 100 |
| 15 | Aluminium | 100 |
| 16 | PTFE | 200 |

Verktøyets skjæremateriale TMAT

Skjærematerialer definerer du i tabellen TMAT.tab. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\table**.

Du tilordner skjærematerialet i kolonnen **TMAT** i verktøytabelen. Med ytterligere kolonner **ALIAS1**, **ALIAS2** osv. kan du tildele alternative navn for det samme skjærematerialet.

Skjæredatatabell

Material-/skjærematerialkombinasjonene med de tilhørende skjæredataene definerer du i en tabell av filtypen .CUT. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\system\Cutting-Data**.

Du tilordner den passende skjæredatatabellen i kolonnen **CUTDATA** i verktøytabelen.

| NR | MAT_CLASS | MODE | TMAT | VC | FTYPE |
|----|------------|------|------------|----|-------|
| 0 | Rough | | HSS | | 28 |
| 1 | 10 Rough | | VM | | 70 |
| 2 | 10 Finish | | HSS | | 38 |
| 3 | 10 Finish | | VM | | 70 |
| 4 | 10 Rough | | HSS coated | | 78 |
| 5 | 10 Finish | | HSS coated | | 82 |
| 6 | 20 Rough | | VM | | 90 |
| 7 | 20 Finish | | VM | | 82 |
| 8 | 100 Rough | | HSS | | 150 |
| 9 | 100 Finish | | HSS | | 145 |
| 10 | 100 Rough | | VM | | 450 |
| 11 | 100 Finish | | VM | | 440 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |



Bruk den forenklete skjæredatatabellen og beregn rotasjonstallene og matingene med skjæredata som er uavhengig av verktøyradiusen, for eksempel **VC** og **FZ**.

Hvis du avhengig av verktøyradius trenger forskjellige skjæretall for beregningen, kan du bruke diameteravhengige skjæredatatabellen.

Mer informasjon: "Diameteravhengige skjæredatatabeller", Side 211

Skjæredatatabellen inneholder følgende kolonner:

- **MAT_CLASS:** Materialklasse
- **MODE:** Bearbeidingsmodus, for eksempel slettfresing
- **TMAT:** Skjærematerial
- **VC:** Skjærehastighet
- **FTYPE:** Matetype **FZ** eller **FU**
- **F:** Mating

Diameteravhengige skjæredatatabeller

I mange tilfeller avhenger hvilke skjæredata du kan arbeide med, av diameteren til verktøyet. Bruk da skjæredatatabelen med filtypen .CUTD. Du må lagre denne tabellen i katalogen **TNC:\system \Cutting-Data**.

Du tilordner den passende skjæredatatabelen i kolonnen **CUTDATA** i verktøytabelen.

Den diameteravhengige skjæredatatabelen inneholder følgende kolonner:

- **F_D_0**: Mating ved Ø 0 mm
- **F_D_0_1**: Mating ved Ø 0,1 mm
- **F_D_0_12**: Mating ved Ø 0,12 mm
- ...

| NR | F_D_0 | F_D_0_1 | F_D_0_12 | F_D_0_15 | F_D_0_2 | F_D_0_25 | F_D_0_3 | F_D_0_4 | F_D_0_5 | F_D_0_6 |
|----|-------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 2 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 3 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 4 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 5 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 6 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 7 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 8 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 9 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 10 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0020 | |
| 11 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0020 | |
| 12 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 13 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 14 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 15 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 16 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 17 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 18 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 19 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 20 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 21 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 22 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 23 | | | | | | | | | 0.0020 | |
| 24 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0010 | |
| 25 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 26 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |
| 27 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0030 | |

i Du må ikke fylle ut alle kolonnene. Hvis en verktøydiameter ligger mellom to definerte kolonner, interpolerer styringen matingen lineært.

Merknad

 
Styringen inneholder eksempeltabeller for automatisk skjæredataberegning i de ulike mappene. Du kan tilpasse tabellene til situasjonene, for eksempel angi hvilke materialer og verktøyer som brukes.

6.9 Programmeringsgrafikk

Inkludere eller ikke inkludere programmeringsgrafikk


Mens du oppretter et NC-program, kan styringen vise den programmerte konturen som 2D-strekgrafikk.

- ▶ Trykk på tasten **Skjerminndeling**.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGR. + GRAFIKK**
- > Styringen viser NC-programmet til venstre og grafikken til høyre.



- ▶ Sett funksjonstasten **AUTOM. TEGNING** til **PÅ**.
- > Mens du skriver inn programmet, viser styringen hver programmerte bevegelse i grafikkvinduet til høyre.

Hvis styringen ikke skal inkludere grafikken, setter du funksjonstasten **AUTOM. TEGNING** til **AV**.

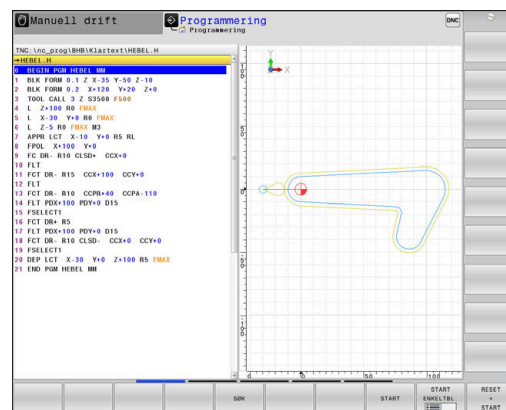

Når **AUTOM. TEGNING** er satt til **PÅ**, tar styringen ikke hensyn til følgende programinnhold ved opprettelse av 2D-strekgrafikk:

- Programdelgjentakelser
- Hoppkommandoer
- M-funksjoner, som f.eks. M2 eller M30
- Syklusoppkallinger
- Advarsel på grunn av sperrede verktøy

Du må derfor kun bruke automatisk tegning under konturprogrammeringen.

Styringen stiller tilbake verktøydataene når du åpner et NC-program på nytt eller trykker på funksjonstasten **NULLSTILL START**.

Styringen bruker ulike farger i programmeringsgrafikken:

- **blå**: fullstendig definert konturelement
- **lilla**: ennå ikke fullstendig definert konturelement, kan f.eks. fortsatt endres av en RND
- **lyseblå**: boringer og gjenger
- **oker**: midtpunktbane for verktøy
- **rød**: hurtiggangbevegelse

Mer informasjon: "Grafikk for FK-programmering", Side 181

Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende NC-program

- ▶ Med piltastene velger du den NC-blokken som grafikken skal opprettes til, eller trykk på **GOTO** og angi ønsket blokknummer direkte.



- ▶ Stille tilbake verktøydata som har vært aktive hittil, og opprette grafikk: Trykk på funksjonstasten **NULLSTILL START**.

Flere funksjoner:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|----------------|--|
| | Still tilbake verktøydata som har vært aktive hittil. Opprette programmeringsgrafikk |
| | Opprette programmeringsgrafikk blokkvis |
| | Opprette programmeringsgrafikk komplett, eller fullføre etter NULLSTILL START |
| | Stanse programmeringsgrafikk Denne funksjonstasten vises bare mens styringen oppretter en programmeringsgrafikk |
| | Velge visninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Plantegning ■ Visning forfra ■ Sidevisning |
| | Vise eller skjule verktøystrekninger |
| | Vise eller skjule verktøystrekninger i hurtiggang |

Vise og skjule blokknumre



- ▶ Skifte funksjonstastrekke



- ▶ Vise blokknummer: Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **INN**
- ▶ Skjule blokknummer: Sett funksjonstasten **VIS SETTNR.** til **UT**

Slette grafikk



- ▶ Skifte funksjonstastrekke

 


- ▶ Slette grafikk: Trykk på funksjonstasten **SLETT GRAFIKK**

Vise rutenett



- ▶ Skifte funksjonstastrekke










- ▶ Vise rutenett: Trykk på funksjonstasten **Vis rutenett**

Forstørre eller forminske utsnitt

Du kan selv definere hvordan en grafikk skal vises.

 - ▶ Skifte skjermtastrekke


Følgende funksjoner blir dermed tilgjengelige:

| Skjermtast | Funksjon |
|---|------------------------|
|   | Forskyve utsnitt |
|   | |
|  | Forminske utsnitt |
|  | Forstørre utsnitt |
|  | Stille tilbake utsnitt |

Gjenopprett det opprinnelige utsnittet med funksjonstasten **RESET FORM**

Visningen av grafikken kan også endres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Når du skal forskyve den viste modellen, holder du nede den midtre musetasten, eller musehjulet, og beveger på musen. Hvis du samtidig holder nede Shift-tasten, kan du bare forskyve modellen horisontalt eller vertikalt.
- Når du skal zoomer inn på et bestemt område, holder du den venstre musetasten nede og velger området. Når du slipper opp venstre musetast, forstørrer styringen visningen.
- Når du skal forstørre eller forminske et ønsket område raskt, dreier du musehjulet forover eller bakover.

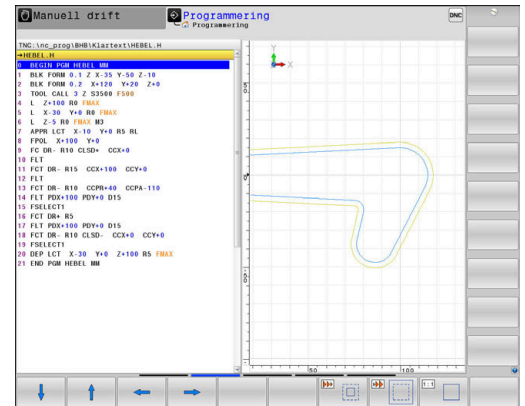

6.10 Feilmeldinger







Vis feil

Styringen viser feil bl.a. ved:

- Feil inndata
- Logiske feil i NC-programmet
- Ikke utførbare konturelementer
- Ulovlig bruk av touch-probe
- Maskinvareendringer

Styringen viser en oppstått feil i toppteksten.

Styringen bruker følgende forskjellige ikoner og skriftfarger for ulike feilklasser:

| Ikon | Skriftfarge | Feilklasser | Beskrivelse |
|---|-------------|-----------------------|---|
|  | Rød | Feil Type spørsmål | Styringen viser en dialog med valgmuligheter som du må velge fra. Mer informasjon: "Detaljerte feilmeldinger", Side 216 |
|  | Rød | Reset-feil | Styringen må startes på nytt. Du kan ikke slette meldingen. |
|  | Rød | Feil | Meldingen må slettes for at du kan fortsette. Kun når årsaken er løst, kan du slette feilen. |
|  | Gul | Advarsel | Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Du kan slette de fleste advarslene til enhver tid, men for noen advarsler må årsaken løses først. |
|  | Blå | Informasjon | Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Du kan slette informasjonen til enhver tid. |
|  | Grønn | Merknad | Du kan fortsette uten at du må slette meldingen. Styringen viser merknaden til neste gyldige tastetrykk. |

Tabellinjene er sortert etter prioritet. Styringen viser en melding i toppteksten til den slettes eller blir erstattet av en melding med høyere prioritet (feilklasser).

Lange feilmeldinger og feilmeldinger over flere linjer fremstilles forkortet av styringen. Fullstendig informasjon om alle ubehandlede feil finner du i feilvinduet.

En feilmelding som inneholder nummeret til en NC-blokk, ble forårsaket av denne NC-blokken eller en forutgående.

Åpne feilvindu

Når du åpner feilvinduet, får du den fullstendige informasjonen som gjelder alle feil som foreligger.



- ▶ Trykk på **ERR**-tasten
- > Styringen åpner feilvinduet og viser alle utestående feilmeldinger fullstendig.


Detaljerte feilmeldinger

Styringen viser mulige årsaker til feilen samt muligheter for å rette opp feilen:

- ▶ Åpne feilvindu
 - ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen
- TILLEGGS-
INFO.

 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSINFO.**
 - ▶ Styringen åpner et vindu med informasjon om årsaker til og utbedring av feilen.
- TILLEGGS-
INFO.

 - ▶ Lukke info: Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSINFO.** igjen.

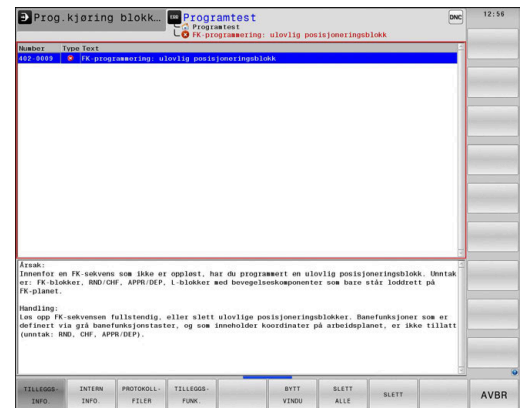

Feilmeldinger med høy prioritet

Dersom det gis ut en feilmelding når styringen slås på etter at det har blitt foretatt en endring i maskinvaren eller en oppdatering, så åpner styringen automatisk feilvinduet. Styringen viser en feil med typen spørsmål.


Denne feilen kan du bare rette idet du kvitterer for spørsmålet ved hjelp av den respektive funksjonsknappen. Eventuelt fortsetter styringen dialogen inntil årsaken eller korrigeringen av feilen er fullstendig avklart.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Dersom det unntaksvis skulle oppstå en **Feil under databehandlingen**, åpner styringen automatisk feilvinduet. En slik feil kan du ikke rette opp.

Slik går du frem:

- ▶ Slå av styringen
- ▶ Start på nytt

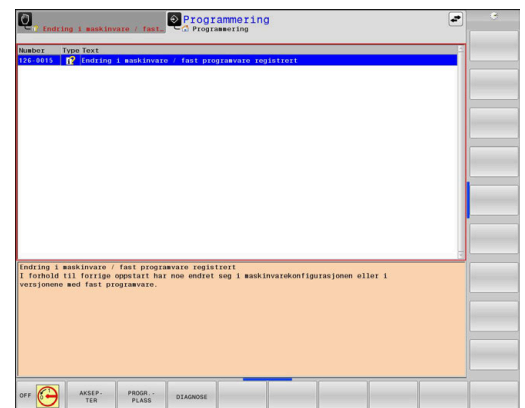

Funksjonstast INTERN INFO.

Funksjonstasten **INTERN INFO.** gir informasjon om feilmeldingen, som utelukkende er av betydning ved service.

- ▶ Åpne feilvindu
 - ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen
- INTERN
INFO.





 - ▶ Trykk på funksjonstasten **INTERN INFO.**
 - ▶ Styringen åpner et vindu med intern informasjon om feilen.
- INTERN
INFO.

 - ▶ Lukk detaljert visning: Trykk på funksjonstasten **INTERN INFO.** igjen

Funksjonstast GRUPPERING

 




Når du aktiverer funksjonstasten **GRUPPERING**, viser styringen alle advarsler og feilmeldinger med det samme feilnummeret på en linje i feilmeldingsvinduet. På den måten blir listen over meldingene kortere og mer oversiktlig.

Slik grupperer du feilmeldingene:

- 
 - ▶ Åpne feilvindu
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **GRUPPERING**
 - ▶ Styringen grupperer de identiske advarslene og feilmeldingene.
 - ▶ Hvor hyppig de enkelte meldingene har oppstått, står i parentes i den respektive linjen.
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**

Funksjonstast AKTIVER LAGRING

Ved hjelp av funksjonstasten **AKTIVER LAGRING** kan feilmeldingsnumre føres opp som lagrer en servicefil umiddelbart i etterkant av en feil.

- 
 - ▶ Åpne feilvindu
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTIVER LAGRING**
 - ▶ Styringen åpner overlappingsvinduet **Aktiver automatisk lagring.**
 - ▶ Definere inndata
 - **Feilmeldingsnummer** : Legg inn tilhørende feilmeldingsnummer
 - **Aktiv**: Sett hake, servicefil opprettes automatisk
 - **Kommentar**: Angi eventuelt kommentar til feilmeldingsnummer
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE**
 - ▶ Styringen lagrer en servicefil automatisk når lagret feilmeldingsnummer foreligger.
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**

Slette feil



Når et NC-program velges eller startes på nytt, styringen slette de foreliggende advarsler eller feilmeldinger automatisk. Maskinprodusenten fastsetter i den valgfrie maskinparameteren **CfgClearError** (nr. 130200) om automatisk sletting skal utføres.

Når styringen leveres, slettes advarsler og feilmeldinger i driftsmodiene **Programtest** og **Programmering** fra feilmeldingsvinduet automatisk. Meldinger i maskindriftsmodi slettes ikke.

Slette feil utenfor feilvinduet



- ▶ Trykk på **CE**-tasten
- ▶ Styringen sletter feilene eller merknadene som vises i toppteksten.



I noen situasjoner kan du ikke bruke **CE**-tasten til å slette feilen, da tasten brukes til andre funksjoner.

Slette feil

- ▶ Åpne feilvindu
- ▶ Posisjoner markøren på den respektive feilmeldingen



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT**



- ▶ Alternativt slette alle feil: Trykk på funksjonstasten **SLETT ALLE**



Hvis årsaken til en feil ikke er blitt løst, kan feilen ikke slettes. I dette tilfellet vil feilmeldingen beholdes.

Feilprotokoll

Styringen lagrer oppståtte feil og viktige hendelser, f.eks. systemstart, i en feilprotokoll. Kapasiteten til feilprotokollen er begrenset. Når feilprotokollen er full, bruker styringen en fil til. Når denne også er full, vil den første feilprotokollen slettes og skrives på nytt, osv. Bytt ved behov fra **GJELDENE FIL** til **FORRIGE FIL** for å se gjennom feilhistorikken.

- ▶ Åpne feilvindu



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**



- ▶ Åpne feilprotokoll: Trykk på funksjonstasten **FEIL- PROTOKOLL**



- ▶ Velg forrige feilprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **FORRIGE FIL**.







- ▶ Velg gjeldende feilprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **GJELDENE FIL**.

Den eldste oppføringen i feilprotokollen står først, og den nyeste sist i filen.

Tasteprotokoll

Styringen lagrer inntastinger og viktige hendelser (f.eks. systemstart) i en tasteprotokoll. Kapasiteten til tasteprotokollen er begrenset. Hvis tasteprotokollen er full, vil det opprettes en tasteprotokoll til. Når denne også er full, vil den første tasteprotokollen slettes og skrives på nytt, osv. Bytt ved behov fra **GJELDENE FIL** til **FORRIGE FIL** for å se gjennom inpuhistorikken.

- 
▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**
- 
▶ Åpne tasteprotokoll: Trykk på funksjonstasten **TASTEPROTOKOLL**
- 
▶ Velg forrige tasteprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **FORRIGE FIL**.
- 
▶ Still inn aktuell tasteprotokoll ved behov: Trykk på funksjonstasten **GJELDENE FIL**.

Styringen lagrer hver inntasting på kontrollpanelet i en tasteprotokoll. Den eldste oppføringen står først og den nyeste sist i filen.

Oversikt over taster og skjermtaster for å gå gjennom protokollen

| Skjermtaster/taster | Funksjon |
|---|-------------------------------|
|  | Hoppe til tasteprotokollstart |
|  | Hoppe til tasteprotokollslutt |
|  | Søk e. tekst |
|  | Gjeldende tasteprotokoll |
|  | Forrige tasteprotokoll |
|  | Linje forover/bakover |
|  | |
|  | Tilbake til hovedmeny |

Merknader

Ved en betjeningsfeil, for eksempel bruk av en ikke-tillatt tast eller inntasting av en verdi som er utenfor gyldighetsområdet, viser styringen en merknad i toppteksten for å gjøre deg oppmerksom på betjeningsfeilen. Styringen sletter merknadsteksten ved neste gyldige inntasting.


Lagre servicefiler


Ved behov kan du lagre den aktuelle tilstanden til styringen slik at en servicetekniker kan bruke den for å analysere situasjonen. En gruppe servicefiler vil da lagres (feil- og tasteprotokoll, samt ytterligere filer som gir informasjon om den aktuelle tilstanden til maskinen og bearbeidingen).


i For at servicefiler skal kunne sendes via e-post, lagrer styringen kun aktive NC-programmer med en størrelse opptil 10 MB i servicefilen. Større NC-programmer lagres ikke når servicefilen opprettes.

 
Hvis du utfører funksjonen **LAGRE SERVICEFILER** flere ganger med samme filnavn, vil den forrige lagrede gruppen med servicefiler overskrives. Ved ny utførelse av funksjonen bør du derfor bruke et annet filnavn.

Lagre servicefiler

-  ▶ Åpne feilvindu


-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROTOKOLLFILER**


-  ▶ Trykk på funksjonstasten **LAGRE SERVICEFILER**
- > Styringen åpner et vindu der du kan angi et filnavn eller en hel filbane for servicefilen.

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- > Styringen lagrer servicefilen.

Lukke feilvindu

Gå frem på følgende måte for å lukke feilvinduet igjen:

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **AVBR**

-  ▶ Trykk alternativt på **ERR**-tasten
- > Styringen lukker feilvinduet.

6.11 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide

Bruk



Før du kan bruke **TNCguide**, må du laste ned hjelpefilene fra hjemmesiden til HEIDENHAIN.

Mer informasjon: "Laste ned gjeldende hjelpefil", Side 225

Det kontekstsensitive hjelpesystemet **TNCguide** inneholder brukerdokumentasjonen i HTML-format. Du åpner **TNCguide** med tasten **HELP**. I enkelte tilfeller vil styringen straks vise den tilhørende informasjonen (kontekstsensitiv oppkalling). Når du redigerer i en NC-blokk og trykker på **HELP**-tasten, kommer du som regel direkte til det stedet i dokumentasjonen der den aktuelle funksjonen er beskrevet.



Styringen forsøker å starte **TNCguide** på det språket som du har stilt inn som dialogspråk. Hvis den nødvendige språkversjonen mangler, åpner styringen den engelske versjonen.


Følgende brukerdokumentasjon er tilgjengelig i **TNCguide**:

- Brukerhåndbok for klartekstprogrammering (**BHBKlartext.chm**)
- Brukerhåndbok DIN/ISO-programmering (**BHBIso.chm**)
- Brukerhåndbok Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-programmer (**BHBOperate.chm**)
- Brukerhåndbok Programmere bearbeidingscykluser (**BHBcycle.chm**)
- Brukerhåndbok Programmere målesykluser for emne og verktøy (**BHBtchprobe.chm**)
- Eventuelt brukerhåndbok for program **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Liste over alle NC-feilmeldinger (**errors.chm**)

I tillegg finnes det en bokfil **main.chm**, der alle eksisterende CHM-filer er vist.



Maskinprodusenten har også mulighet til å legge inn mer maskinspesifikk dokumentasjon i **TNCguide**. Disse dokumentene ligger i så fall som en egen bok i filen **main.chm**.

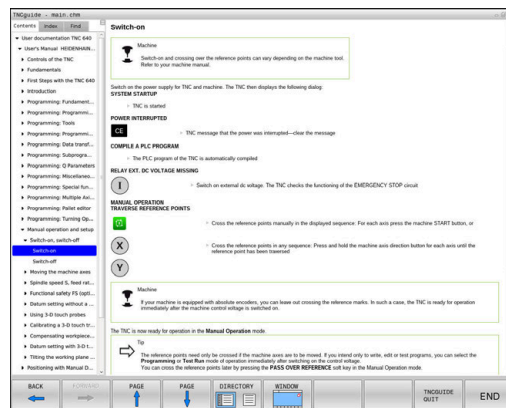

Arbeid med TNCguide

Oppkall av TNCguide

Du kan starte **TNCguide** på flere måter:

- Via tasten **HELP**
- Klikk med musen på en funksjonstast, forutsatt at du på forhånd har klikket på hjelpesymbolet nederst til høyre i skjermbildet
- Åpne en hjelpefil (CHM-fil) via filbehandlingen. Styringen kan åpne alle CHM-filer, selv de som ikke er lagret på harddisken til styringen.



På Windows-programmeringsstasjonen blir **TNCguide** åpnet i nettleseren som er definert som standard internt i systemet.


Mange av funksjonstastene har en kontekstsensitiv oppkalling. Det gir deg direkte tilgang til funksjonsbeskrivelsen for den enkelte funksjonstasten. Denne funksjonen kan du velge med musen.

Slik går du frem:

- ▶ Velg skjermtastrekken der den aktuelle skjermtasten befinner seg.
- ▶ Klikk med musen på hjelpesymbolet som styringen viser rett til høyre over skjermtastrekken.
- Musepekeren forandrer seg til et spørsmålstegn.
- ▶ Klikk med spørsmålstegnet på den funksjonstasten som du ønsker å få forklart funksjonen til.
- Styringen åpner **TNCguide**. Hvis det ikke eksisterer et inngangspunkt for den valgte funksjonstasten, åpner styringen bokfilen **main.chm**. Du kan søke etter ønsket forklaring per søk i fulltekst eller per navigasjon.

Også når du redigerer en NC-blokk, er en kontekstsensitiv oppkalling tilgjengelig:

- ▶ Velg ønsket NC-blokk
- ▶ Marker det ønskede ordet.
- ▶ Trykk på tasten **HELP**
- Styringen starter opp hjelpesystemet og viser beskrivelsen for den aktive funksjonen. Dette gjelder ikke for tilleggsfunksjoner eller sykluser fra maskinprodusenten.

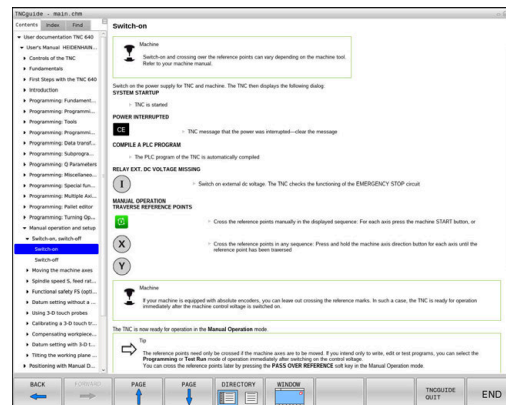













Navigering i TNCguide

 Den enkleste måten å navigere i **TNCguide** på er ved hjelp av musen. På den venstre siden ser du innholdsfortegnelsen. Klikk på trekanten som peker mot høyre for å se de neste kapitlene. Hvis du vil gå direkte til en side, klikker du på den aktuelle oppføringen. Den fungerer på akkurat samme måte som Windows Utforsker.

Lenker til andre steder i teksten (kryssreferanser) vises i blått og med understreket tekst. Når du klikker på lenken, åpnes det aktuelle tekststedet.

 Selvsagt kan du også betjene TNCguide ved hjelp av taster og skjermtaster. I tabellen under finner du en oversikt over tastefunksjonene.


| Skjermtast | Funksjon |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Velg den oppføringen som ligger foran eller bak |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Tekstvinduet til høyre er aktivt: Flytt siden oppover eller nedover hvis du ikke kan se teksten eller grafikken i sin helhet |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: åpne innholdsfortegnelse Tekstvinduet til høyre er aktivt: ingen funksjon |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: lukk innholdsfortegnelse Tekstvinduet til høyre er aktivt: ingen funksjon |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Vis den valgte siden ved hjelp av markørtasten Høyre tekstvindu er aktivt: Når markøren står på en lenke, går du til siden som lenken er knyttet til |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Bytt mellom arkfanene for visning av innholdsfortegnelse, visning av stikkordregister og funksjonen for søk i fulltekst, og skift til høyre skjerm-side Tekstvinduet til høyre er aktivt: Gå tilbake til venstre vindu |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Innholdsfortegnelsen til venstre er aktiv: Velg den oppføringen som ligger foran eller bak |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Tekstvinduet til høyre er aktivt: Gå til neste lenke |
|  | Vis den sist viste siden. |
|  | Bla forover, hvis du har valgt funksjonen Vis siste side gjentatte ganger. |
|  | Bla én side tilbake. |
|  | Bla én side fremover. |

Skjermtast**Funksjon**

Vise/skjule innholdsfortegnelsen.



 Skifte mellom fullskjermvisning og redusert visning. Ved redusert visning ser du fremdeles en del av styringsgrensesnittet.



Fokus skiftes internt til styringsprogrammet, slik at du kan betjene styringen når **TNCguide** er åpen. Når fullskjermvisningen er aktiv, reduserer styringen automatisk vindusstørrelsen før skifte av fokus.



Avslutte **TNCguide**

Stikkordregister

De viktigste stikkordene er oppført i stikkordregisteret (fane **Register**), og kan velges direkte med et museklikk eller med piltastene.

Den venstre siden er aktiv.



- ▶ Velg arkfanen **Register**
- ▶ Naviger til ønsket stikkord med piltastene eller musen.
Alternativ:
 - ▶ Skriv inn de første bokstavene.
- ▶ Styringen synkroniserer deretter stikkordregisteret i henhold til teksten som er tastet inn, slik at du lettere kan finne stikkordet i listen.
- ▶ Vis informasjon om det valgte stikkordet ved hjelp av tasten **ENT**

Søk i fulltekst

Under fanen **Søk** kan du søke gjennom hele **TNCguide** etter et bestemt ord.

Den venstre siden er aktiv.



- ▶ Velg fanen **Søk**
- ▶ Aktiver inndatafeltet **Søk:**
- ▶ Angi ordet du vil søke etter
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Styringen lister opp alle treff som inneholder dette ordet.
- ▶ Naviger til ønsket sted med piltastene.
- ▶ Vis det valgte tekststedet ved hjelp av tasten **ENT**.



I fulltekst-søk kan du bare søke etter ett enkelt ord om gangen.

Hvis du aktiverer funksjonen **Søk bare i titler**, søker styringen bare i alle overskriftene og ikke i hele teksten. Du aktiverer funksjonen med musen eller ved å velge den og deretter bekrefte med mellomromstasten.

Laste ned gjeldende hjelpefil

Hjelpefilene som gjelder for din styringsprogramvare, finner du på HEIDENHAINs hjemmeside:

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

Slik navigerer du til de gjeldende hjelpefilene:

- ▶ TNC-styringer
- ▶ Serie, f.eks. TNC 600
- ▶ Ønsket NC-programvarenummer, for eksempel TNC 640 (34059x-17)



HEIDENHAIN har forenklet versjoneringsskjemaet fra NC-programvareversjon 16:

- Tidsrommet for offentliggjøringen bestemmer versjonsnummeret.
- Alle styringstyper til et tidsrom for offentliggjøring oppviser det samme versjonsnummeret.
- Programmeringsstasjonenes versjonsnummer tilsvarer versjonsnummeret til NC-programvaren.

- ▶ Velg ønsket språkversjon i tabellen **Nettbasert hjelp (TNCguide)**
- ▶ Laste ned ZIP-fil
- ▶ Pakke ut ZIP-fil
- ▶ Lagre de utpakkede CHM-filene på styringen i katalogen **TNC:\tncguide\de**, eller i den aktuelle underkatalogen for språket



Hvis du overfører CHM-filene til styringen med **TNCremo**, velger du her binærmodusen for filer med endelsen **.chm**.

| Språk | TNC-katalog |
|-------------------------|---------------------|
| Tysk | TNC:\tncguide\de |
| Engelsk | TNC:\tncguide\en |
| Tsjekkisk | TNC:\tncguide\cs |
| Fransk | TNC:\tncguide\fr |
| Italiensk | TNC:\tncguide\it |
| Spansk | TNC:\tncguide\es |
| Portugisisk | TNC:\tncguide\pt |
| Svensk | TNC:\tncguide\sv |
| Dansk | TNC:\tncguide\da |
| Finsk | TNC:\tncguide\fi |
| Nederlandsk | TNC:\tncguide\nl |
| Polsk | TNC:\tncguide\pl |
| Ungarsk | TNC:\tncguide\hu |
| Russisk | TNC:\tncguide\ru |
| Kinesisk (forenklet) | TNC:\tncguide\zh |
| Kinesisk (tradisjonelt) | TNC:\tncguide\zh-tw |
| Slovensk | TNC:\tncguide\sl |

| Språk | TNC-katalog |
|--------------|--------------------|
| Norsk | TNC:\tncguide\no |
| Slovakisk | TNC:\tncguide\sk |
| Koreansk | TNC:\tncguide\kr |
| Tyrkisk | TNC:\tncguide\tr |
| Rumensk | TNC:\tncguide\ro |

7

Tilleggsfunksjoner

7.1 Angi tilleggsfunksjonene M og STOP

Grunnleggende informasjon

Med tilleggsfunksjonene til styringen, også kalt M-funksjoner, styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelroteringen og kjølevæsken
- verktøyets bevegelser i banen

Du kan legge inn opptil fire tilleggsfunksjoner M på slutten av en posisjoneringsblokk eller i en separat NC-blokk. Styringen viser deretter dialogen: **Tilleggsfunksjon M?**

Vanligvis legger du bare inn nummeret på tilleggsfunksjonen i dialogen. Ved noen tilleggsfunksjoner blir dialogen videreført, slik at du kan legge inn parameter til denne funksjonen.

I driftsmodusene **Manuell drift** og **El. hånddratt** angir du tilleggsfunksjoner med funksjonstasten **M**.

Tilleggsfunksjonenes aktivering

Uavhengig av den programmerte rekkefølgen er noen tilleggsfunksjoner virksomme i begynnelsen av NC-blokken og noen på slutten.

Tilleggsfunksjonene er aktive fra og med den NC-blokken der de blir oppkalt.

Noen tilleggsfunksjoner virker blokkvis og dermed kun i den NC-blokken som tilleggsfunksjonen er programmert i. Hvis en tilleggsfunksjon fungerer modalt, må du oppheve denne tilleggsfunksjonen i en påfølgende NC-blokk igjen, f.eks. slå av kjølevæsken som er slått på av **M8**, med **M9**. Hvis det ennå er tilleggsfunksjoner som er aktive ved programslutt, opphever styringen tilleggsfunksjonene.



Hvis flere M-funksjoner ble programmert i en NC-blokk, beregnes rekkefølgen til utførelsen på følgende måte:

- F-funksjoner som gjelder ved starten av blokken utføres før de som gjelder ved slutten av blokken
- Hvis alle M-funksjoner er gjeldende ved blokkens start eller slutt, følger utførelsen den programmerte rekkefølgen

Legge inn en tilleggsfunksjon i STOPP-blokken

En programmert **STOPP**-blokk avbryter programkjøringen, eller programtesten, f.eks. for en verktøykontroll. I en **STOPP**-blokk kan du programmere en tilleggsfunksjon M:

STOP

- ▶ Programmere avbrudd i programkjøringen: Trykk på tasten **STOP**
- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon **M**

Eksempel

87 STOP

7.2 Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontroll, spindel og kjølemiddel

Oversikt



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten kan ha innflytelse på hvordan tilleggsfunksjonene som er beskrevet nedenfor, fungerer.


| M | Funksjon | Funksjon på blokk - | Start | Slutt |
|------------|--|---------------------|-------|-------|
| M0 | Programkjøring STOPP Spindel STOPP | | | ■ |
| M1 | Valgfri programkjøring STOPP ev. spindel STOPP ev. kjølevæske AV (funksjonen fastsettes av maskinprodusenten) | | | ■ |
| M2 | Programkjøring STOPP Spindel STOPP Kjølemiddel av Tilbakehopp til blokk 1 Slette statusvisning Funksjonsomfanget er avhengig av maskinparameter resetAt (nr. 100901) | | | ■ |
| M3 | Spindel PÅ med urviseren | | ■ | |
| M4 | Spindel PÅ mot urviseren | | ■ | |
| M5 | Spindel STOPP | | | ■ |
| M8 | Kjølemiddel PÅ | | ■ | |
| M9 | Kjølemiddel AV | | | ■ |
| M13 | Spindel PÅ i retning med urviseren Kjølemiddel PÅ | | ■ | |
| M14 | Spindel PÅ i retning mot urviseren Kjølemiddel på | | ■ | |
| M30 | som M2 | | | ■ |

7.3 Tilleggsfunksjoner for koordinatangivelser

Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92

Skalanullpunkt

På skalaen fastsettes posisjonen for skalanullpunktet med et referansemerke.

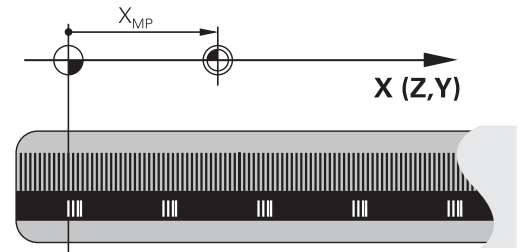

Maskinnullpunkt

Maskinnullpunktet brukes til å

- Stille inn grensene for arbeidsområdet (programvare-endebryter)
- kjøre frem til maskinposisjonen (f.eks. verktøyskifteposisjon)
- fastsette et emnenullpunkt

I en maskinparameter angir maskinprodusenten maskinnullpunktets avstand fra skalanullpunktet for hver akse.

Standard fremgangsmåte

Koordinatene refererer til emnenullpunktet.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Fremgangsmåte ved M91, maskinnullpunkt

Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M91 i disse NC-blokkene.



Når du programmerer inkrementelle koordinater i en NC-blokk med tilleggsfunksjonen **M91**, refererer disse koordinatene til den sist programmerte **M91**-posisjonen. Hvis det aktive NC-programmet ikke inneholder en programmert posisjon med **M91**, vil koordinatene referere til den gjeldende verktøyposisjonen.

Styringen viser koordinatverdiene med referanse til maskinnullpunktet. I statusvisningen slår du koordinatvisningen over på REF.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Fremgangsmåte ved M92 – maskinnullpunkt



Følg maskinhåndboken!

I tillegg til maskinnullpunktet kan maskinprodusenten fastsette enda en maskinbasert posisjon som maskinens referansepunkt.

For hver akse fastsetter maskinprodusenten avstanden fra maskinreferansepunktet til maskinnullpunktet.

Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M92 i disse NC-blokkene.



Styringen utfører også korrekt radiuskorrigeringen med **M91** eller **M92**. Det blir imidlertid **ikke** tatt hensyn til verktøylengden.

Funksjon

M91 og M92 er aktive bare i de programblokkene der M91 eller M92 er programmert.


M91 og M92 er aktive fra blokkstart.

Nullpunkt for emne

Når koordinatene refererer til maskinnullpunktet, kan setting av nullpunkt bli sperret for én eller flere av aksene.

Hvis fastsettelsen av referansepunkt blir sperret for alle aksene, viser styringen ikke lenger funksjonstasten **FASTSETT PUNKT** i driftsmodusen **Manuell drift**.

Illustrasjonen viser koordinatsystemer med maskin- og emnenullpunkt.

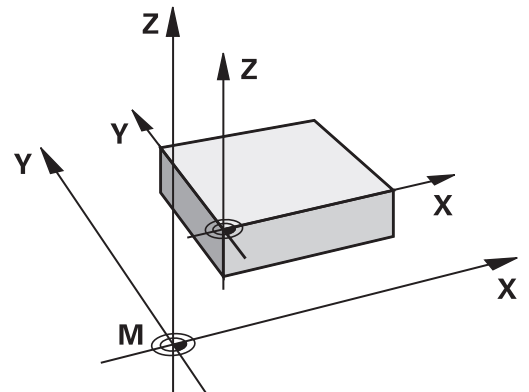

M91/M92 i driftsmodusen Programtest

Hvis du vil simulere M91-/M92-bevegelser grafisk, må du aktivere arbeidsromovervåkingen og vise råemnet som refererer til det definerte nullpunktet.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Kjøre frem til posisjoner i udreid inndatakoordinatsystem ved dreid arbeidsplan: M130

Standard fremgangsmåte ved dreid arbeidsplan

Koordinatene i posisjoneringsblokken refererer til det dreide koordinatsystemet for arbeidsplanet.

Mer informasjon: "Koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS", Side 83

Fremgangsmåte ved M130

Koordinatene i de lineære blokkene henviser styringen til det udreide inndatakoordinatsystemet, til tross for at arbeidsplanet er aktivt og dreid.

M130 ignorerer utelukkende funksjonen **Drei arbeidsplan**, men tar hensyn til aktive transformasjoner før og etter dreiningen. Dette betyr at ved beregningen av posisjonen tar styringen hensyn til roteringsakslenes aksevinkel, som ikke står i deres respektive nullstilling.

Mer informasjon: "Angivelseskoordinatsystem I-CS", Side 85

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Tilleggsfunksjonen **M130** er bare blokkvis aktiv. Den etterfølgende bearbeidingen utfører styringen i det dreide koordinatsystemet for arbeidsplan **WPL-CS**. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av simuleringen

Merknader til programmeringen

- Funksjonen **M130** er bare tillatt når funksjonen **Drei arbeidsplan** er aktiv.
- Når funksjonen **M130** blir kombinert med en syklusoppkalling, avbryter styringen kjøringen med en feilmelding.

Funksjon

M130 er blokkvis aktiv i lineære blokker uten radiuskorrigering for verktøy.


7.4 Tilleggsfunksjoner for baneatferden

Bearbeide små konturtrinn: M97

Standard fremgangsmåte

Styringen føyer til en overgangsbue på utvendige hjørner. Men ved svært små konturtrinn vil verktøyet kunne skade konturen.


På slike steder avbryter styringen programkjøringen og viser feilmeldingen **Verktøyradius for stor**.

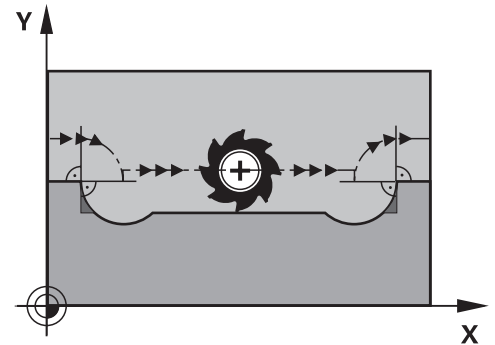

Fremgangsmåte ved M97

Styringen registrerer et skjæringspunkt i banen for konturelementene (som for innvendige hjørner) og kjører verktøyet over dette punktet.

Programmer **M97** i NC-blokken der punktet for det utvendige hjørnet er definert.

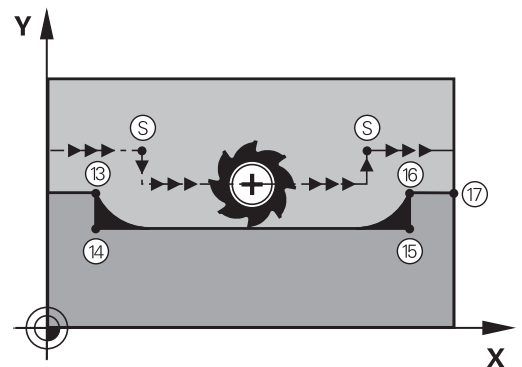

i I stedet for **M97** anbefaler HEIDENHAIN den mer ytelsessterke funksjonen **M120** (alternativ 21) **Mer informasjon:** "Førhåndsberegning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120 ", Side 238

Funksjon

M97 er aktiv bare i NC-blokken der **M97** er programmert.

i Styringen bearbeider ikke konturhjørnet fullstendig med **M97**. Eventuelt må du etterbearbeide konturhjørnet med et mindre verktøy.

Eksempel


| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 5 TOOL DEF L ... R+20 | Stor verktøyradius |
| ... | |
| 13 L X... Y... R... F... M97 | Kjør frem til konturpunkt 13 |
| 14 L IY-0.5 ... R... F... | Bearbeid lite konturtrinn 13 og 14 |
| 15 L IX+100 ... | Kjør frem til konturpunkt 15 |
| 16 L IY+0.5 ... R... F... M97 | Bearbeid lite konturtrinn 15 og 16 |
| 17 L X... Y... | Kjør frem til konturpunkt 17 |

Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98

Standard fremgangsmåte


Styringen registrerer skjæringspunktet for fresbanene i de innvendige hjørnene og kjører verktøyet i den nye retningen fra dette punktet.

Når konturen er åpen i hjørnene, vil det føre til en ufullstendig bearbeiding:

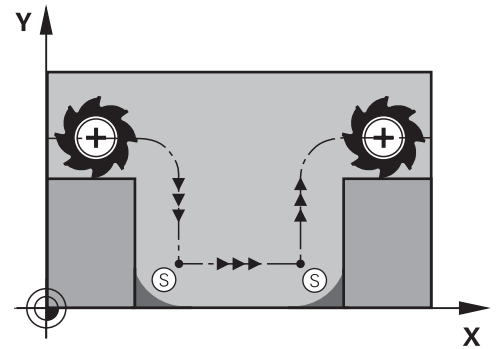

Fremgangsmåte ved M98

Med tilleggsfunksjonen **M98** kjører styringen verktøyet så langt at hvert konturpunkt faktisk blir bearbeidet:

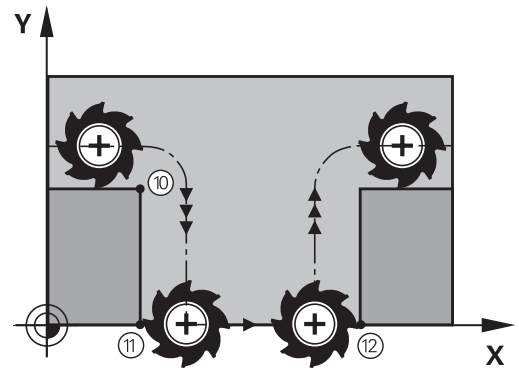

Funksjon

M98 er aktiv bare i de NC-blokkene der **M98** er programmert.

M98 aktiveres ved blokkslutt.

Eksempel: Kjøre frem til konturpunktene 10, 11 og 12 etter hverandre

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

Matefaktor for innstikkingsbevegelser: M103

Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet med den sist programmerte matingen, uavhengig av bevegelsesretningen.

Fremgangsmåte ved M103

Styringen reduserer banematingen når verktøyet kjører i motsatt retning av verktøyaksen. Matingen ved innstikk FZMAX beregnes ut fra den sist programmerte matingen FPROG og en faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Angi M103

Hvis du angir **M103** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter faktor F.

Funksjon

M103 er aktiv fra blokkstart.

Oppheve **M103**: Programmer **M103** på nytt uten faktor.



Funksjonen **M103** fungerer også i det dreide koordinatsystemet for arbeidsplan **WPL-CS**. Reduksjonen i matingen gjelder da ved matebevegelser i den virtuelle verktøyaksen **VT**.

Eksempel

Mating ved nedsenking utgjør 20 % av planmatingen.

| ... | Faktisk banemating (mm/min): |
|---------------------------------|------------------------------|
| 17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20 | 500 |
| 18 L Y+50 | 500 |
| 19 L IZ-2.5 | 100 |
| 20 L IY+5 IZ-5 | 141 |
| 21 L IX+50 | 500 |
| 22 L Z+5 | 500 |

Mating i millimeter/spindelomdreining: M136

Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet med mating F i mm/min som er fastsatt i NC-programmet

Fremgangsmåte ved M136

i I NC-programmer med enheten inch er **M136** ikke tillatt i kombinasjon med **FU** eller **FZ**.
Ved aktiv **M136** må ikke emnespindelen være i regulering.
M136 er ikke mulig i kombinasjon med en spindelorientering. Da det ikke foreligger noe turtall ved en spindelorientering, kan styringen ikke beregne noen mating.

Med **M136** kjører ikke styringen verktøyet i mm/min, men med mating F i millimeter per spindelomdreining som er fastsatt i NC-programmet. Hvis du forandrer turtallet ved hjelp av potensiometeret, tilpasser styringen matingen automatisk.

Funksjon

M136 er aktiv fra blokkstart.

M136 oppheves ved at du programmerer **M137**.

Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111

Standard fremgangsmåte

Styringen refererer den programmerte matehastigheten til midtpunktbanen for verktøyet.

Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M109

Styringen holder matingen for sirkelbuer på verktøyskjæret konstant ved innvendig og utvendig bearbeiding.

MERKNAD

OBS! Fare for verktøy og emne

Når funksjonen **M109** er aktiv, øker styringen matingen til dels drastisk under bearbeiding av veldig små, utvendige hjørner (spisse vinkler). Under bearbeidingen er det fare for verktøybrudd og skade på verktøyet.

- ▶ **M109** må ikke brukes til bearbeiding av veldig små, utvendige hjørner (spisse vinkler).

Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M110

Styringen holder matingen for sirkelbuer konstant bare ved innvendig bearbeiding. Ved utvendig bearbeiding av sirkelbuer brukes ingen matetilpasning.



Hvis du definerer **M109** eller **M110** med et nummer større enn 200 før oppkalling av en bearbeidingssyklus, vil matetilpasningen også gjelde for sirkelbaner inne i bearbeidingssyklusene. Grunntilstanden gjenopprettes på slutten av en bearbeidingssyklus eller etter et avbrudd.

Funksjon

M109 og **M110** er aktiv fra blokkstart. **M109** og **M110** tilbakestilles med **M111**.

Forhåndsberedning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120

Standard fremgangsmåte

Når verktøyradiusen er større enn et radiuskorrigert konturtrinn, vil styringen avbryte programkjøringen og vise en feilmelding. **M97** forhindrer feilmeldingen, men forårsaker merker ved friskjæring og forskyver i tillegg hjørnet.


Mer informasjon: "Bearbeide små konturtrinn: M97", Side 233

Ved undersnitt vil styringen i noen tilfeller kunne ødelegge konturen.

Fremgangsmåte ved M120

Styringen kontrollerer en kontur med radiuskorrigerings med hensyn til undersnitt og overlappinger og beregner verktøybanen fremover fra den gjeldende NC-blokken. Steder der verktøyet ville ha skadet konturen, blir ikke bearbeidet (mørke felter i illustrasjonen). Du kan også bruke **M120** til å forsyne digitaliseringsdata eller data fra et eksternt programmeringssystem med en radiuskorrigerings av verktøy. Dermed kan du kompensere for avvik fra den teoretiske verktøyradiusen.

Antall NC-blokker (maks. 99) som skal beregnes på forhånd, fastsettes med **LA** (eng. **L**ook **A**head: se fremover) etter **M120**. Jo større antall NC-blokker du velger, som styringen forhåndsberedner, desto langsommere blir blokkbearbeidingen.

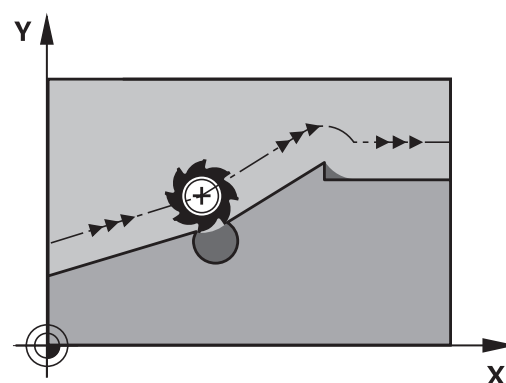

Innføring

Hvis du definerer **M120** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter antall NC-blokker **LA** som skal forhåndsberednes.

Funksjon

Programmer funksjonen **M120** i NC-blokken, som også inneholder radiuskorrigerings **RL** eller **RR**. På denne måten oppnår du en konstant og oversiktlig fremgangsmåte ved programmeringen. Følgende NC-syntakser deaktiverer funksjonen **M120**:

- **R0**
- **M120 LA0**
- **M120** uten **LA**
- **PGM CALL**
- Syklus **19** eller **PLANE**-funksjoner

M120 virker ved blokkstarten og fungerer utover sykluser til fresbearbeiding.

Begrensninger

- Etter en ekstern eller intern stopp kan du bare starte ved konturen igjen med blokkforløpet. Opphev **M120** før blokkforløpet, ellers viser styringen en feilmelding.
- Dersom du kjører tangentielt til konturen, bruker du funksjonen **APPR LCT**. NC-blokken med **APPR LCT** må bare inneholde koordinater til arbeidsplanet.
- Dersom du forlater konturen tangentielt, bruker du funksjonen **DEP LCT**. NC-blokken med **DEP LCT** må bare inneholde koordinater til arbeidsplanet.
- Før du utfører de følgende funksjonene, må du oppheve **M120** og radiuskorrigeringen:
 - Syklus **32 TOLERANSE**
 - Syklus **19 ARBEIDSPLAN**
 - **PLANE**-funksjon
 - **M114**
 - **M128**
 - **FUNCTION TCPM**

Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen: M118

Standard fremgangsmåte



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten må ha tilpasset styringen for denne funksjonen.

Styringen kjører verktøyet i driftsmodusene for programkjøring, slik de er fastsatt i NC-programmet.

Fremgangsmåte ved M118

Med **M118** kan du utføre manuelle korrigeringer med håndrattet under programkjøringen. Programmer i tillegg **M118**, og angi en aksespesifikk verdi i mm (lineær akse eller roteringsakse).



- Funksjonen for håndrattoverlagring **M118** i forbindelse med funksjonen **Dynamisk kollisjonovervåking DCM** er bare mulig i stoppet tilstand.

For å kunne benytte **M118** uten begrensninger må du enten velge bort funksjonen **Dynamisk kollisjonovervåking DCM** ved hjelp av funksjonstasten i menyen eller aktivere en kinematikk uten kollisjonsenheter (CMO-er).

- **M118** er ikke mulig for klemte akser. Hvis du vil bruke **M118** ved klemte akser, må du først løsne klemmingen.

Innføring

Hvis du legger inn **M118** i en posisjoneringsblokk, viderefører styringen dialogen og spør etter de aksespesifikke verdiene. Til inntasting av koordinater bruker du de oransje aksetastene eller det alfanumeriske tastaturet.

Funksjon

Du opphever håndrattposisjoneringen når du programmerer **M118** på nytt uten koordinatangivelser, eller avslutter NC-programmet med **M30** / **M2**.



Håndrattposisjoneringen avbrytes også ved programavbrudd.

M118 er aktiv fra blokkstart.

Eksempel

Under programkjøring med håndratt skal det kunne kjøres med et avvik fra den programmerte verdien på ± 1 mm i arbeidsplanet X/Y, og $\pm 5^\circ$ i roteringsaksen B:

L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5



M118 fra et NC-program er hovedsakelig aktiv i maskinens koordinatsystem.

Hvis alternativet Globale programinnstillinger (alternativ nr. 44) er aktivt, er **Håndrattoverlagring** aktiv i det sist valgte koordinatsystemet. Du ser koordinatsystemet som er aktivt for Håndrattoverlagring, i fanen **POS HR** i den ekstra statusvisningen.

I fanen **POS HR** viser styringen i tillegg om **Maksvrđ.** er definert via **M118** eller globale programinnstillinger.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Håndrattoverlagring er aktiv også i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting!**

Virtuell verktøyakse VT (alternativ nr. 44)

Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten må ha tilpasset styringen for denne funksjonen.

Med den virtuelle verktøyaksen kan du på en spindelhodemaskin også bruke håndratt til å kjøre i retning av et verktøy som står skrått. Hvis du vil kjøre i virtuell verktøyakseretning, velger du aksene **VT** på displayet til håndratt.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Med et håndratt HR 5xx kan du velge den virtuelle aksene direkte med den oransje aksetasten **VI**.

I forbindelse med funksjonen **M118** kan du utføre en håndrattoverlagring også i den verktøyakseretningen som er aktiv i øyeblikket. Du må da minst definere spindelaksen med tillatt kjøreområde (f.eks. **M118 Z5**) i funksjonen **M118** og velge aksene **VT** på håndrattet.

Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140

Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet i driftsmodusene **Prog.kjøring enkeltblokk** og **Prog.kjøring blokkrekke** som fastsatt i NC-programmet.

Fremgangsmåte ved M140

Med **M140 MB** (move back) kan du kjøre en angitt avstand fra konturen i retning av verktøyaksen.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Maskinprodusenten kan konfigurere funksjonen Dynamisk kollisjonsovervåking DCM (alternativ nr. 40) på ulike måter. Maskinavhengig fortsetter styringen til tross for registrert kollisjon å kjøre NC-programmet uten feilmeldinger. Styringen stopper verktøyet på den siste kollisjonsfrie posisjonen og fortsetter NC-programmet fra denne posisjonen. Ved denne konfigurasjonen for funksjonen DCM oppstår det bevegelser som ikke har blitt programmert. **Atferden er avhengig av om kollisjonsovervåkingen er aktiv eller inaktiv.** Det er fare for kollisjon under disse bevegelsene!

- ▶ Følg maskinhåndboken.
- ▶ Kontroller atferden på maskinen.

Innføring

Hvis du angir **M140** i en posisjoneringsblokk, vil styringen videreføre dialogen og spørre etter avstanden som verktøyet skal bevege seg vekk fra konturen. Angi avstanden som verktøyet bør bevege seg vekk fra konturen, eller trykk på funksjonstasten **MB MAX** for å kjøre til grensen på arbeidsområdet.



I den valgfrie maskinparameteren **moveBack** (nr. 200903) definerer maskinprodusenten hvor langt foran en endebryter eller en kollisjonsenhet returbevegelsen **MB MAX** skal stanse.

I tillegg er det mulig å programmere en mating for kjøringen av den angitte avstanden. Hvis du ikke angir en mating, kjører styringen den programmerte avstanden i ilgang.

Funksjon

M140 er aktiv bare i den NC-blokken der **M140** er programmert.

M140 er aktiv fra blokkstart.

Eksempel

NC-blokk 250: Kjør verktøyet 50 mm tilbake fra konturen

NC-blokk 251: Kjør verktøyet til grensen av arbeidsområdet

250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750

251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX



M140 fungerer også dersom arbeidsplanen er dreid. For maskiner med hoderotasjonsakser beveger styringen verktøyet i verktøyets koordinatsystem **T-CS**.

Med **M140 MB MAX** trekker styringen verktøyet kun tilbake i positiv retning av verktøyaksen.

De nødvendige informasjonene om verktøyaksen for **M140** refererer til styringen fra verktøyoppkallingen.

MERKNAD**Kollisjonsfare!**

Hvis du endrer posisjonen til en rotasjonsakse med håndrattet ved hjelp av funksjonen **M118** og kjører funksjonen **M140**, ignorerer styringen de overlagrede verdiene ved returbevegelsen. Spesielt ved maskiner med hoderotasjonsakser oppstår det da uønskede og uforutsigbare bevegelser. Det er fare for kollisjon under denne tilbaketrekkingsbevegelsen!

- ▶ Du må ikke kombinere **M118** med **M140** for maskiner med hodedreieakser.

Undertrykke overvåkning av touch-probe: M141

Standard fremgangsmåte

Styringen viser en feilmelding hvis det er utslag på nålen. Feilen vises med en gang du vil kjøre en maskinakse.

Fremgangsmåte ved M141

Styringen kjører maskinaksene også når det er utslag på touch-proben. Du trenger denne funksjonen når du skriver en egen målesyklus i forbindelse med syklus **3**. Hvis touch-proben har fått sideutslag, kan du dermed kjøre den fri med en posisjoneringsblokk.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Tilleggsfunksjonen **M141** undertrykker den tilhørende feilmeldingen når det er utslag på nålen. Styringen utfører ikke noen automatisk kollisjonstest med nålen. På grunn av disse to atferdene må du sikre at touch-proben kan frikjøres på en sikker måte. Det er fare for kollisjon hvis det er valgt feil frikjøringsretning!

- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**



M141 er bare aktiv på kjørebegivelser med lineære blokker.

Funksjon

M141 er aktiv bare i den NC-blokken der **M141** er programmert.

M141 er aktiv fra blokkstart.

Slette grunnrotering: M143

Standard fremgangsmåte

Grunnroteringen er aktiv helt til du tilbakestiller den, eller overskriver den med en ny verdi.

Fremgangsmåte ved M143

Styringen sletter en grunnrotering fra NC-programmet



Funksjonen **M143** er ikke tillatt ved en oppstart midt i programmet

Funksjon

M143 er aktiv bare fra NC-blokken der **M143** er programmert.

M143 er aktiv fra blokkstart.



M143 sletter oppføringene i kolonnene **SPA**, **SPB** og **SPC** i nullpunkttabellen. Dersom den tilhørende linjen blir aktivert på nytt, er grunnroteringen i alle kolonnene **0**.

Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148

Standard fremgangsmåte

Styringen stopper alle kjørebeggelesene ved NC-stopp. Verktøyet blir stående på avbruddspunktet.

Fremgangsmåte ved M148



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer denne funksjonen.

Med maskinparameteren **CfgLiftOff** (nr. 201400) definerer maskinprodusenten avstanden som styringen kjører ved en **LIFTOFF**. Funksjonen kan også deaktiveres ved hjelp av maskinparameteren **CfgLiftOff**.

I kolonnen **LIFTOFF** i verktøytabelen angir du parameteren **Y** for det aktive verktøyet. Styringen kjører verktøyet inntil 2 mm tilbake fra konturen i retning av verktøyaksen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

LIFTOFF brukes i følgende situasjoner:

- ved NC-stopp som du selv har utløst
- ved NC-stopp som ble utløst av programvaren, f.eks. når det har oppstått en feil i drivsystemet
- ved strømbrudd



Styringen hever ikke nødvendigvis i verktøyaksens retning ved tilbaketrekking med **M101**.

Med funksjonen **M149** deaktiverer styringen funksjonen **FUNCTION LIFTOFF**, uten å tilbakestille heveretningen. Når du programmerer **M148**, aktiverer styringen automatisk heving med den heveretningen som ble definert via **FUNCTION LIFTOFF**.

Funksjon

M148 er aktiv helt til funksjonen blir deaktivert med **M149** eller **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

M148 er aktiv fra blokkstart, **M149** ved blokkslutt.

Avrunde hjørner: M197

Standard fremgangsmåte

Styringen føyer til en overgangsbue på et utvendig hjørne ved aktiv radiuskorrigerering. Dette kan føre til nedsliping av kanten.

Fremgangsmåte med M197

Med funksjonen **M197** forlenges konturen på hjørnet tangentialt og føyes deretter inn i en mindre overgangsbue. Når du programmerer funksjonen **M197** og deretter trykker på tasten **ENT**, åpner styringen inndatafeltet **DL**. I **DL** definerer du lengden som styringen forlenger konturelementene med. Med **M197** reduseres hjørneradiusen, hjørnene slipes mindre ned og kjørebvegelsen utføres likevel fortsatt mykt.

Funksjon

Funksjonen **M197** er blokkvis aktiv og er bare aktiv på utvendige hjørner.

Eksempel

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```

8

**Underprogrammer
og programdelgjen-
takelser**

8.1 Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingstrinn som er programmert, kan utføres om igjen med underprogrammer og programdelgjentakelser.

Label

Underprogrammer og programdelgjentakelser begynner i NC-programmet med merket **LBL** som er en forkortelse for LABEL (engelsk for merke).

LABEL får et nummer mellom 1 og 65535 eller et navn du definerer selv. LABEL-navn må bestå av maksimalt 32 tegn.

i **Tillatte spesialtegn:** # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ a b c
d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Forbudte tegn: <mellomrom> ! " ' () * + : ; < = > ? [/] ^ ` { | }
~

Et LABEL-nummer eller et LABEL-navn kan bare tilordnes én gang i NC-programmet med tasten **LABEL SET** Antall labelnavn som kan angis, er bare begrenset av det interne minnet.

i Ikke bruk et labelnummer eller et labelnavn flere ganger!


Label 0 (**LBL 0**) kjenner seg ut ved slutten på et underprogram og kan derfor brukes ubegrenset.

i Sammenlign programmeringsteknikkene underprogram og programdelgjentakelse med såkalte hvis-så-avgjørelser før du oppretter et NC-program.
Dermed unngår du mulige misforståelser og programmeringsfeil.
Mer informasjon: "Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere", Side 285

8.2 Underprogrammer

Virkemåte

- 1 Kontrollsystemet utfører NC-programmet frem til oppkallingen av et underprogram **CALL LBL**.
- 2 Fra og med dette punktet bearbejder styringen det oppkalte underprogrammet frem til underprogramslutt **LBL O**.
- 3 Deretter fortsetter kontrollsystemet NC-programmet med den NC-blokken som kommer etter underprogramoppkallingen **CALL LBL**.

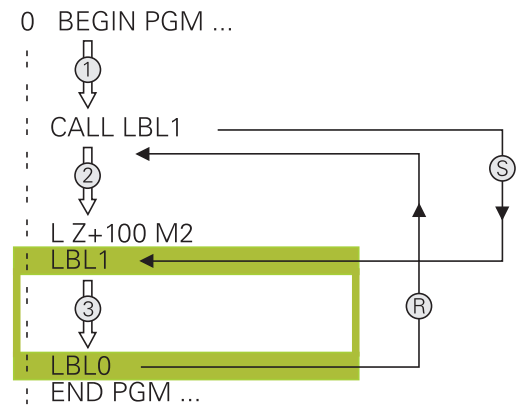

Merknader til programmeringen

- Et hovedprogram kan inneholde så mange underprogrammer man vil.
- Du kan starte underprogrammer i en vilkårlig rekkefølge og så ofte du ønsker.
- Et underprogram skal ikke starte av seg selv.
- Programmere underprogrammene bak NC-blokken med M2 eller M30
- Hvis underprogrammer i NC-programmet står foran NC-blokken med M2 eller M30, starter de minst en gang uten oppkalling

Programmere underprogrammer

LBL
SET

- ▶ Angi start: Trykk på tasten **LBL SET**.
- ▶ Tast inn nummeret på underprogrammet. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi innhold
- ▶ Angi slutten: Trykk på tasten **LBL SET** og tast inn labelnummer **0**.

Starte underprogrammer

LBL
CALL

- ▶ Kalle opp underprogram: Trykk på tasten **LBL CALL**.
- ▶ Underprogramnummeret på underprogrammet som skal startes. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting.
- ▶ Hvis du vil angi nummeret til en strengparameter som måladresse, trykker du på funksjonstasten QS.
- ▶ Styringen hopper da til labelnavnet som er angitt i den definerte strengparameteren.
- ▶ Hopp over gjentakelser **REP**: med tasten **NO ENT**. Sett inn gjentakelser **REP** bare med programdelgjentakelser.




CALL LBL 0 er ikke tillatt, da det tilsvarer oppkalling av slutten på et underprogram.

8.3 Programdelgjentakelser

Label

Programdelgjentakelser begynner med merket **LBL**. En programdelgjentakelse slutter med **CALL LBL n REPn**.

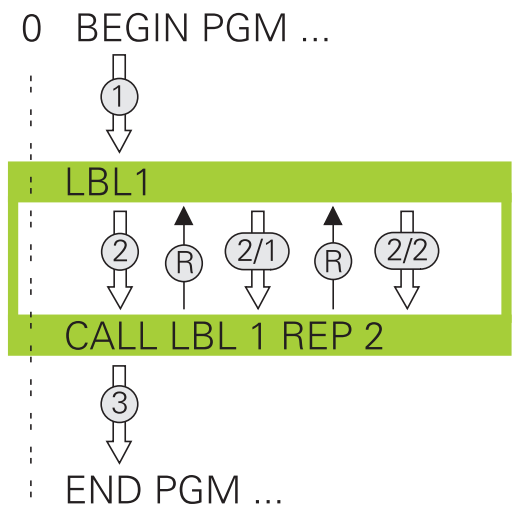

Virkemåte

- 1 Styringen utfører NC-programmet frem til slutten av programdelen (**CALL LBL n REPn**).
- 2 Deretter gjentar styringen programdelen mellom den oppkalte LABEL og labeloppkallingen **CALL LBL n REPn** så ofte som du har angitt under **REP**
- 3 Deretter fortsetter styringen å kjøre NC-programmet.

Merknader til programmeringen

- Du kan gjenta en programdel inntil 65 534 ganger etter hverandre.
- Styringen utfører alltid programdeler én gang mer enn antallet programmerte gjentakelser, da den første gjentakelsen begynner etter den første bearbeidingen.

Programmere programdelgjentakelser

LBL
SET

- ▶ Angi start: Trykk på tasten **LBL SET**, og tast inn LABEL-nummeret for den programdelen som skal gjentas. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på skjermtasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi programdel.

Starte programdelgjentakelser

LBL
CALL

- ▶ Kalle opp programdel: Trykk på tasten **LBL CALL**
- ▶ Programdelnummeret på programdelen som skal startes. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på funksjonstasten **LBL-NAME** for å skifte til tekstinntasting
- ▶ Angi antall gjentakelser **REP** og bekreft med tasten **ENT**

8.4 Start eksternt NC-program


Oversikt over funksjonstaster

Hvis du trykker på tasten **PGM CALL**, viser styringen følgende funksjonstaster:

| Funksjons-tast | Funksjon | Beskrivelse |
|-------------------------------|--|---|
| HENT OPP PROGRAM | Kalle opp NC-program med PGM CALL | Side 256 |
| NULLPUNKT VELG TABELL | Velg nullpunktstabell med SEL TABLE | Side 415 |
| PUNKTER VELG TABELL | Velg punkttabell med SEL PATTERN | Side 260 |
| VELG KONTUR | Velg konturprogram med SEL CONTOUR | Se bruker- håndboken for programme- ring av bearbei- dingssykluser: |
| VELG PROGRAM | Velg NC-program med SEL PGM | Side 257 |
| HENT FREM VALGT PROGRAM | Kalle opp sist valgte fil med CALL SELECTED PGM | Side 257 |
| VELG SYKLUS | Valg av vilkårlig NC-program med SEL CYCLE som bearbei- dingssyklus | Se bruker- håndboken for programme- ring av bearbei- dingssykluser: |

Virkemåte

- 1 Styringen utfører NC-programmet til du kaller opp et annet NC-program med **CALL PGM**.
- 2 Deretter utfører styringen det oppkalte NC-programmet til det er ferdig.
- 3 Deretter fortsetter styringen å bearbeide det oppkallende NC-programmet med den NC-blokken som kommer etter programoppkallingen.

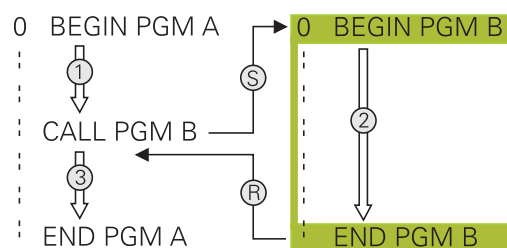

i Hvis du vil programmere variable programoppkallinger i forbindelse med strengparametere, kan du bruke funksjonen **SEL PGM**.

Merknader til programmeringen

- Styringen trenger ingen labels for å starte et vilkårlig NC-program.
- Det oppkalte NC-programmet skal ikke inneholde oppkallingen **CALL PGM** i NC-programmet som skal startes (endeløs sløyfe).
- Det oppkalte NC-programmet må ikke inneholde tilleggsfunksjonen **M2** eller **M30**. Hvis du har definert underprogrammer med labels i det oppkalte NC-programmet, kan du erstatte M2 eller M30 med hoppfunksjonen **FN 9: If +0 EQU +0 GOTO LBL 99**.
- Hvis du vil kalle opp et DIN/ISO-program, må du taste inn filtypen .I bak programnavnet.
- Du kan også starte et ønsket NC-program via syklusen **12 PGM CALL**.
- Du kan også kalle opp et ønsket NC-program via funksjonen **Velg syklus (SEL CYCLE)**.
- På en **PGM CALL** virker Q-parametre generelt globalt. Vær derfor oppmerksom på at endringer på Q-parametrene i det startede NC-programmet også påvirker NC-programmet som skal kalles opp.

i Mens styringen går gjennom det kallende NC-programmet, er det ikke mulig å redigere noen av de oppkalte NC-programmene.

Kontroll av oppkalte NC-programmer**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Hvis du ikke stiller tilbake koordinatomregningen i oppkalte NC-programmer målrettet, har disse transformasjonene også en innvirkning på det oppkallende NC-programmet. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Still tilbake brukte koordinattransformasjoner i det samme NC-programmet
- ▶ Kontroller eventuelt forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen

Styringen kontrollerer de oppkalte NC-programmene:

- Hvis det oppkalte NC-programmet inneholder tilleggsfunksjonen **M2** eller **M30**, utløser styringen en advarsel. Styringen sletter automatisk advarselen så snart du velger et annet NC-program.
- Styringen kontrollerer at alle oppkalte NC-programmer er fullstendige før de kjøres. Hvis NC-blokken **END PGM** mangler, avbrytes styringen med en feilmelding.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program****Baneangivelser**

Hvis du bare taster inn programnavnet, må det NC-programmet som er kalt opp, stå i samme katalog som NC-programmet som skal kalles opp.

Hvis NC-programmet som er kalt opp, ikke er installert i samme katalog som det oppkallende NC-programmet, må du angi det fullstendige banenavnet, f.eks. **TNC:\ZW35\HERE\PGM1.H**.

Alternativt kan du programmere relative baner:

- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå oppover **..\PGM1.H**
- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå nedover **DOWN\PGM2.H**
- med utgangspunkt i katalogen til det oppkallende NC-programmet: ett katalognivå oppover og i en annen katalog **..\THERE\PGM3.H**

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer begynnelsen og slutten av banen. Dermed kan styringen gjenkjenne mulige spesialtegn som en del av banen.

Mer informasjon: "Navn på filer", Side 108

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.

Kalle opp eksternt NC-program

Oppkalling med PGM CALL

Med funksjonen **PGM CALL** kaller du opp et eksternt NC-program. Styringen kjører det eksterne NC-programmet på det stedet som du åpnet det i NC-programmet.

Slik går du frem:

PGM
CALL

- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten

HENT OPP
PROGRAM

- ▶ Trykk på funksjonstasten **HENT OPP PROGRAM**.
- > Styringen starter dialogen for definisjon av NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Angi banenavnet med skjermtastaturet,

Alternativ

VELG
FIL

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- > Styringen viser et vindu der du kan velge NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



 


Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

Oppkalling med SEL PGM og CALL SELECTED PGM

Med funksjonen **SEL PGM** velger du et eksternt NC-program som du kaller opp på et annet sted i NC-programmet. Styringen kjører det oppkalte NC-programmet på det stedet i NC-programmet der du åpnet det med **CALL SELECTED PGM**.

Funksjonen **SEL PGM** er også tillatt med strengparametere, slik at du kan styre programoppkallinger variabelt.

Slik velger du NC-programmet:

-  ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG PROGRAM**
- ▶ Styringen starter dialogen for definisjon av NC-programmet som skal kalles opp.
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- ▶ Styringen viser et vindu der du kan velge NC-programmet som skal kalles opp.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

i Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

Slik kaller du opp det valgte NC-programmet:

-  ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **HENT FREM PROGRAM**.
- ▶ Styringen kaller opp det sist valgte NC-programmet med **CALL SELECTED PGM**.

i Hvis et program som har blitt kalt opp med **CALL SELECTED PGM**, mangler, avbryter styringen bearbeidingen eller simuleringen med en feilmelding. For å unngå uønskede avbrytelser under programkjøringen kan du kontrollere alle baner ved programstart med hjelp av funksjonen **FN 18 (ID10 NR110 og NR111)**.
Mer informasjon: "FN 18: SYSREAD – Lese systemdata", Side 311

8.5 Punkttabeller

Bruk

Med en punkttabell kan du kjøre en eller flere sykluser etter hverandre på en uregelmessig punktmal.

Relaterte emner

Oppretting av punkttabell

Slik oppretter du en punkttabell:



- ▶ Velg driftsmodusen **PROGRAMMERING**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Velg ønsket mappe i filstrukturen
- ▶ Angi navn og filtype ***.pnt**



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **MM** eller **INCH**.
- > Styringen åpner tabellredigereren og viser en tom punkttabell.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN LINJE**.
- > Styringen setter inn en ny linje i punkttabellen.
- ▶ Angi koordinatene for ønsket bearbeidingspunkt
- ▶ Gjenta prosedyren til alle nødvendige koordinater er lagt inn



Navnet på punkttabellen må begynne med en bokstav ved tilordning med SQL.

Konfigurere visning av en punkttabell

Slik konfigurerer du visningen av en punkttabell:

- ▶ Åpne eksisterende punkttabell

Mer informasjon: "Oppretting av punkttabell", Side 258



- ▶ Trykk på skjermtasten **SORTER/ SKJUL KOLONNER**.
- ▶ Styringen åpner vinduet **Kolonnerekkefølge**.
- ▶ Konfigurering av visning av tabell
- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- ▶ Styringen viser tabellen i samsvar med valgte konfigurasjon.



Hvis du angir nøkkeltallet 555343, viser styringen funksjonstasten **REDIGER FORMAT**. Med denne funksjonstasten kan du endre tabellenes egenskaper.

Skjule enkeltpunkter for bearbeidingen

I punkttabellen kan du med i kolonnen **FADE** merke et punkt slik at det er skjult under bearbeidingen.

Slik skjuler du punkter:

- ▶ Velg ønsket punkt i tabellen
- ▶ Velg kolonnen **FADE**
- ▶ Aktiver Skjul med **ENT**-tasten



- ▶ Deaktiver Skjul med **NO ENT**-tasten

Velg en punkttabell i NC-programmet

Slik velger du en punkttabell i NC-programmet:

- ▶ Velg **Programmering** som punkttabellen skal aktiveres for, i driftsmodusen Programmering.

PGM
CALL

- ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten

PUNKTER
VELG
TABELL

- ▶ Trykk på funksjonstasten **PUNKTER TABELL**

VELG
FIL

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**

- ▶ Valg av punkttabell med filstrukturen
- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**

Hvis punkttabellen ikke er lagret i samme katalog som NC-programmet, må du angi hele filbanen.



Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

Eksempel

```
7 SEL PATTERN "TNC:\nc_prog\Positions.PNT"
```

Bruk av punkttabeller

For å oppkalle en syklus på de punktene som er definert i punkttabellen programmerer du syklusoppkallingen med **CYCL CALL PAT**.

Med **CYCL CALL PAT** kjører styringen den punkttabellen som du definerte sist.

Slik bruker du en punkttabell:



- ▶ Trykk på **CYCL CALL**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **CYCL CALL PAT**
- ▶ Angi mating, for eksempel **F MAX**



Med denne matingen kjører styringen mellom punktene i punkttabellen. Hvis du ikke definerer en mating, kjører styringen med den sist definerte matingen.

- ▶ Angi eventuelt tilleggsfunksjon
- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten

Tips:

- I funksjonen **GLOBAL DEF 125** kan du med innstillingen **Q435=1** tvinge styringen til alltid å kjøre ut av syklusen og til 2. sikkerhetsavstand mellom punktene.
- Programmer tilleggsfunksjonen **M103** for å bruke redusert mating for verktøyaksen under forposisjoneringen.
- Styringen bruker funksjonen **CYCL CALL PAT** for å kjøre gjennom den siste punkttabellen du definerte, selv om du har definert punkttabellen med **CALL PGM** som er nestet med NC-programmet.

Definisjon

| filtype | Definisjon |
|---------|-------------|
| *.pnt | Punkttabell |

8.6 Nestinger

Nestingstyper

- Kalle opp underprogram i underprogram
- Programdelgjentakelser i programdelgjentakelse
- Oppkalling av underprogrammer i programdelgjentakelser
- Programdelgjentakelser i underprogrammer



Underprogrammer og programdelgjentakelser kan dessuten kalle opp eksterne NC-programmer.

Nestingsdybde

Nestingsdybden bestemmer blant annet hvor ofte programdeler eller underprogrammer kan inneholde andre underprogrammer eller programdelgjentakelser.

- Maksimal nestingsdybde for underprogrammer: 19.
- Maksimal nestingsdybde for eksterne NC-programmer: 19. Her fungerer **CYCL CALL** som et oppkall av et eksternt program.
- Programdelgjentakelser kan du neste så ofte du ønsker.

Underprogram i underprogram

Eksempel

| | |
|-----------------------|---|
| 0 BEGIN PGM UPGMS MM | |
| ... | |
| 17 CALL LBL "UP1" | Start underprogrammet på LBL UP1 |
| ... | |
| 35 L Z+100 R0 FMAX M2 | Siste programblokk i hovedprogrammet med M2 |
| 36 LBL "UP1" | Starten på underprogram UP1 |
| ... | |
| 39 CALL LBL 2 | Underprogrammet på LBL2 startes |
| ... | |
| 45 LBL 0 | Slutten på underprogram 1 |
| 46 LBL 2 | Starten på underprogram 2 |
| ... | |
| 62 LBL 0 | Slutten på underprogram 2 |
| 63 END PGM UPGMS MM | |

Programutføring

- 1 Hovedprogram UPGMS utføres til NC-blokk 17
- 2 Underprogram UP1 startes og utføres til NC-blokk 39
- 3 Underprogram 2 startes og utføres til NC-blokk 62 Slutten på underprogram 2 og hopp tilbake til det underprogrammet det ble hentet fra.
- 4 Underprogram UP1 utføres fra NC-blokk 40 til NC-blokk 45. Slutten på underprogram UP1 og hopp tilbake til hovedprogram UPGMS.
- 5 Hovedprogram UPGMS utføres fra NC-blokk 18 til NC-blokk 35. Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslett

Gjenta programdelgjentakelser

Eksempel

| | |
|---------------------|---|
| 0 BEGIN PGM REPS MM | |
| ... | |
| 15 LBL 1 | Starten på programdelgjentakelse 1 |
| ... | |
| 20 LBL 2 | Starten på programdelgjentakelse 2 |
| ... | |
| 27 CALL LBL 2 REP 2 | Programdeloppkall med 2 repetisjoner |
| ... | |
| 35 CALL LBL 1 REP 1 | Programdel mellom denne NC-blokken og LBL 1 |
| ... | (NC-blokk 15) gjentas 1 gang |
| 50 END PGM REPS MM | |

Programutføring

- 1 Hovedprogram REPS utføres til NC-blokk 27
- 2 Programdel mellom NC-blokk 27 og NC-blokk 20 gjentas 2 ganger
- 3 Hovedprogram REPS utføres fra NC-blokk 28 til NC-blokk 35
- 4 Programdel mellom NC-blokk 35 og NC-blokk 15 gjentas 1 gang (inneholder programdelgjentakelse mellom NC-blokk 20 og NC-blokk 27).
- 5 Hovedprogram REPS utføres fra NC-blokk 36 til NC-blokk 50
Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslett

Gjenta underprogram

Eksempel

| | |
|-----------------------|---|
| 0 BEGIN PGM UPGREP MM | |
| ... | |
| 10 LBL 1 | Starten på programdelgjentakelse 1 |
| 11 CALL LBL 2 | Start underprogram |
| 12 CALL LBL 1 REP 2 | Programdeloppkall med 2 repetisjoner |
| ... | |
| 19 L Z+100 R0 FMAX M2 | Siste NC-blokk i hovedprogrammet med M2 |
| 20 LBL 2 | Starten på underprogrammet |
| ... | |
| 28 LBL 0 | Slutten på underprogrammet |
| 29 END PGM UPGREP MM | |

Programutføring


- 1 Hovedprogram UPGREP utføres til NC-blokk 11
- 2 Underprogram 2 startes og utføres
- 3 Programdelen mellom NC-blokk 12 og NC-blokk 10 gjentas to ganger: Underprogram 2 gjentas to ganger
- 4 Hovedprogram UPGREP utføres fra NC-blokk 13 til NC-blokk 19
Hopp tilbake til NC-blokk 1 og programslett

8.7 Programmeringseksempler

Eksempel: Konturfresing i flere matinger

Programforløp:

- Forhåndsposisjoner verktøy på overkant av emne.
- Tast inn mating inkrementelt.
- Konturfresing
- Gjenta mating og konturfresing.

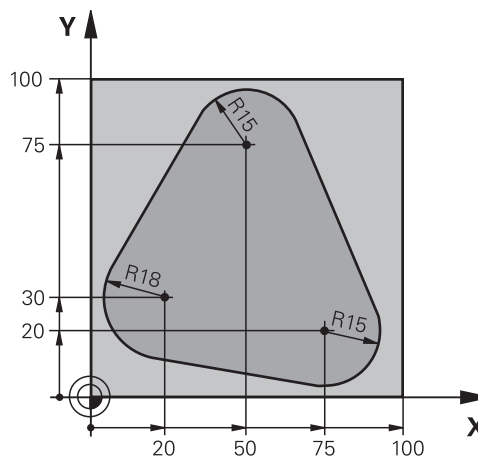


| | |
|--------------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM PGMWDH MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S500 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 L X-20 Y+30 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner arbeidsplan |
| 6 L Z+0 R0 FMAX M3 | Forhåndsposisjoner på overkant av emne |
| 7 LBL 1 | Merke for programdelgjentakelse |
| 8 L IZ-4 R0 FMAX | Inkremental dybdemating (fri innføring) |
| 9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 | Kjøre til kontur |
| 10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30 | Kontur |
| 11 FLT | |
| 12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75 | |
| 13 FLT | |
| 14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20 | |
| 15 FLT | |
| 16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30 | |
| 17 DEP CT CCA90 R+5 F1000 | Forlate kontur |
| 18 L X-20 Y+0 R0 FMAX | Frikjør |
| 19 CALL LBL 1 REP 4 | Tilbake til LBL 1: totalt fire ganger |
| 20 L Z+250 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 21 END PGM PGMWDH MM | |

Eksempel: Boringsgrupper

Programforløp:

- Kjør til boringsgrupper i hovedprogram
- Kalle opp boringsgruppe (underprogram 1) i hovedprogrammet
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 1

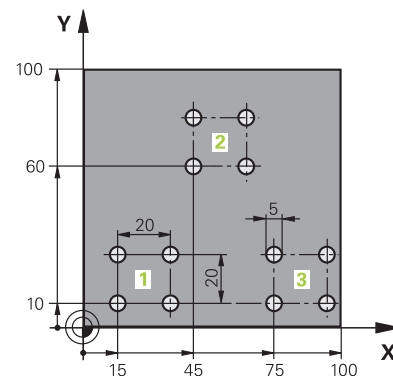


| | |
|--------------------------------------|--|
| 0 BEGIN PGM UP1 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S5000 | Verktøyoppkall |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 CYCL DEF 200 BOR | Syklusdefinisjon boring |
| Q200=2 ;SIKKERHETSAVST. | |
| Q201=-10 ;DYBDE | |
| Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE | |
| Q202=5 ;MATEDYBDE | |
| Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE | |
| Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE | |
| Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST. | |
| Q211=0.25 ;FORSINKELSE NEDE | |
| Q395=0 ;FORHOLD DYBDE | |
| 6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3 | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 1 |
| 7 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram for boringsgruppe |
| 8 L X+45 Y+60 R0 FMAX | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 2 |
| 9 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram for boringsgruppe |
| 10 L X+75 Y+10 R0 FMAX | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 3 |
| 11 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram for boringsgruppe |
| 12 L Z+250 R0 FMAX M2 | Slutten på hovedprogrammet |
| 13 LBL 1 | Starten på underprogram 1: Boringsgruppe |
| 14 CYCL CALL | Boring 1 |
| 15 L IX+20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 2, start syklus |
| 16 L IY+20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 3, start syklus |
| 17 L IX-20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 4, start syklus |
| 18 LBL 0 | Slutten på underprogram 1 |
| 19 END PGM UP1 MM | |

Eksempel: Boringsgruppe med flere verktøy

Programforløp:

- Programmere bearbeidingscykluser i hovedprogrammet
- Start komplett boring (underprogram 1) i hovedprogrammet
- Kjør til boringsgrupper (underprogram 2), i underprogram 1
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 2

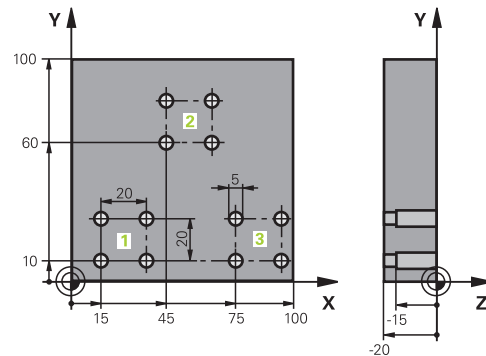

| | |
|---------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM UP2 MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 1 Z S5000 | Verktøyoppkalling sentreringsbor |
| 4 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 5 CYCL DEF 200 BOR | Syklusdefinisjon sentrering |
| Q200=2 ;SIKKERHETSAVST. | |
| Q201=-3 ;DYBDE | |
| Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE. | |
| Q202=3 ;MATEDYBDE | |
| Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE | |
| Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE | |
| Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST. | |
| Q211=0.25 ;FORSINKELSE NEDE | |
| Q395=0 ;FORHOLD DYBDE | |
| 6 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram 1 for komplett boring |
| 7 L Z+250 R0 FMAX | |
| 8 TOOL CALL 2 Z S4000 | Verktøyoppkalling bor |
| 9 FN 0: Q201 = -25 | Ny dybde for boringen |
| 10 FN 0: Q202 = +5 | Ny mating for boringen |
| 11 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram 1 for komplett boring |
| 12 L Z+250 R0 FMAX | |
| 13 TOOL CALL 3 Z S500 | Verktøyoppkalling brotsj |

| | |
|----------------------------------|---|
| 14 CYCL DEF 201 SLIPING | Syklusdefinisjon sliping |
| Q200=2 ;SIKKERHETSAVST. | |
| Q201=-15 ;DYBDE | |
| Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE. | |
| Q211=0.5 ;FORSINKELSE NEDE | |
| Q208=400 ;MATING RETUR | |
| Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE | |
| Q204=10 ;2. SIKKERHETSAVST. | |
| 15 CALL LBL 1 | Kall opp underprogram 1 for komplett boring |
| 16 L Z+250 R0 FMAX M2 | Slutten på hovedprogrammet |
| 17 LBL 1 | Starten på underprogram 1: Komplette boring |
| 18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3 | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 1 |
| 19 CALL LBL 2 | Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe |
| 20 L X+45 Y+60 R0 FMAX | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 2 |
| 21 CALL LBL 2 | Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe |
| 22 L X+75 Y+10 R0 FMAX | Kjøre til startpunkt for boringsgruppe 3 |
| 23 CALL LBL 2 | Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe |
| 24 LBL 0 | Slutten på underprogram 1 |
| 25 LBL 2 | Starten på underprogram 2: Boringsgruppe |
| 26 CYCL CALL | Boring 1 med aktiv bearbeidingsyklus |
| 27 L IX+20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 2, start syklus |
| 28 L IY+20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 3, start syklus |
| 29 L IX-20 R0 FMAX M99 | Kjør til boring 4, start syklus |
| 30 LBL 0 | Slutten på underprogram 2 |
| 31 END PGM UP2 MM | |

9

**Programmieren Q-
parameter**

9.1 Prinsipp og funksjonsoversikt


Med Q-parameterne kan du bare definere hele delfamilier i ett NC-Program ved å programmere variable Q-parameter i stedet for konstante tallverdier.

Du kan for eksempel bruke en Q-parameter på følgende måte:

- Koordinatverdier
- Matinger
- Turtall
- Syklusdata

Styringen gir flere muligheter for bruk av Q-parametere:

- programmere konturer som bestemmes med matematiske funksjoner
- gjøre utførelsen av bearbeidingstrinnene avhengig av logiske betingelser
- utforme FK-programmer på en variabel måte

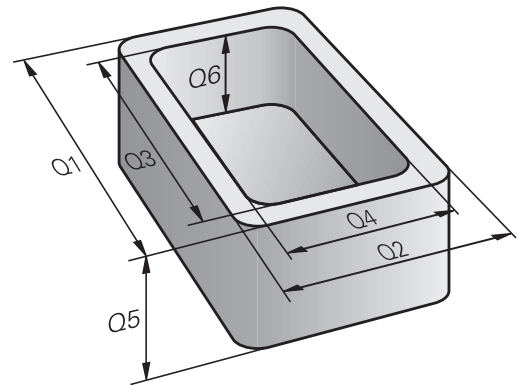


Q-parametertyper

QS-parameter for tallverdier

Variabler består alltid av bokstaver og tall. Her bestemmer bokstavene variabeltypen og tallene variabelområdet.

Du finner detaljert informasjon i tabellen under:

| Variabeltype | Variabelområde | Beskrivelse |
|---------------|----------------|---|
| Q-parameter: | | Q-parametrene virker på alle NC-programmer i minnet til styringen. |
| | 0 – 99 | Q-parametre for brukeren når det ikke oppstår noen overskridelser med HEIDENHAIN-SL-sykluser |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Q-parametere har en lokal effekt innenfor maskinprodusentens makroer og sykluser. Styringen returnerer derfor ikke endringer til NC-programmet. Bruk derfor Q-parameterområdet 1200 – 1399 til maskinprodusentsykluser! </div> |
| | 100 – 199 | Q-parametre for spesialfunksjoner til styringen, som leses av NC-programmene til brukeren eller av syklusene |
| | 200 – 1199 | Q-parametre for funksjoner fra HEIDENHAIN, f.eks. sykluser |
| | 1200 – 1399 | Q-parametre for funksjoner fra maskinprodusenten, f.eks. sykluser |
| | 1400 – 1999 | Parametre for brukeren |
| QL-parametre: | | QL-parametrene virker bare lokalt i et NC-program |
| | 0 – 499 | QL-parametre for brukeren |
| QR-parametre: | | QR-parametrene virker kontinuerlig på alle NC-programmer i minnet til styringen, også etter et strømbrudd |
| | 0 – 99 | QR-parametre for brukeren |
| | 100 – 199 | QR-parametre for funksjoner fra HEIDENHAIN, f.eks. sykluser |
| | 200 – 499 | QR-parametre for funksjoner fra maskinprodusenten, f.eks. sykluser |



QR-parametre lagres i en sikkerhetskopi.

Hvis maskinprodusenten ikke definerer en avvikende bane, lagrer styringen QR-parametrene i følgende bane **SYS:\runtime\sys.cfg**. Stasjonen **SYS:** lagres bare ved en fullstendig sikkerhetskopiering.

Maskinprodusenten kan velge mellom følgende maskinparametre for angivelse av bane:

- **pathNcQR** (Nr. 131201)
- **pathSimQR** (Nr. 131202)

Hvis maskinprodusenten definerer en bane på **TNC:-** stasjonen i de valgfrie maskinparametrene, kan du sikkerhetskopierte Q-parametrene uten å angi et nøkkeltall ved hjelp av funksjonene **NC/PLC Backup**.

QS-parameter for kildetekst

I tillegg har du mulighet til å bruke QS-parametre (**S** står for streng) som gjør at du også kan bearbeide tekster.

| Variabeltype | Variabelområde | Beskrivelse |
|---------------|----------------|--|
| QS-parametre: | | QS-parametrene virker på alle NC-programmer i minnet til styringen. |
| | 0 – 99 | QS-parametre for brukeren når det ikke oppstår noen overskridelser med HEIDENHAIN-SL-syklusene |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i QS-parametre har en lokal effekt innenfor maskinprodusentens makroer og sykluser. Styringen returnerer derfor ikke endringer til NC-programmet. Bruk derfor QS-parameterområdet 1200 – 1399 til maskinprodusentens sykluser!</p> </div> |
| | 100 – 199 | QS-parametre for spesialfunksjoner til styringen, som leses av NC-programmene til brukeren eller av syklusene |
| | 200 – 1199 | QS-parametre for funksjoner fra HEIDENHAIN, f.eks. sykluser |
| | 1200 – 1399 | QS-parametre for funksjoner fra maskinprodusenten, f.eks. sykluser |
| | 1400 – 1999 | QS-parametre for brukeren |

Merknader til programmeringen

MERKNAD

Kollisjonsfare!

HEIDENHAIN-sykluser, maskinprodusentsykluser og tredjepartsfunksjoner bruker Q-parametere. I tillegg kan du programmere Q-parametere i NC-programmer. Hvis du ikke bare bruker de anbefalte Q-parameterområdene når Q-parametere benyttes, kan dette føre til overlappinger (vekselvirkninger) og dermed uønsket atferd. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Du må bare bruke Q-parameterområder som er anbefalt av HEIDENHAIN.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.
- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen

Du kan angi Q-parametere og tallverdier om hverandre i et NC-program.

Du kan tilordne numeriske verdier mellom -999 999 999 og +999 999 999 til variabler. Inndataområdet er begrenset til maksimalt 16 tegn, hvorav opptil ni tegn kan stå foran komma. Styringen kan beregne numeriske verdier opp til en størrelse på 10^{10} . QS-parametere kan tildeles maks. 255 tegn.



Styringen tilordner automatisk samme data til noen Q- og QS-parametere, f.eks. den aktuelle verktøyradiusen til Q-parameter **Q108**.

Mer informasjon: "Forhåndsinnstilte Q-parametere", Side 328

Styringen lagrer tallverdier internt i et binært tallformat (standard IEEE 754). På grunn av det brukte, normerte formatet viser styringen enkelte desimaltall ikke nøyaktig binært (avrundingsfeil). Hvis du bruker beregnede variabelverdier for hoppkommandoer eller posisjoneringer, må du ta hensyn til dette.

Du kan sette variabler tilbake til statusen **Udefinert**. Hvis du for eksempel programmerer en posisjon med en udefinert Q-parameter, ignorerer styringen denne bevegelsen.

Kall opp Q-parameterfunksjoner

Mens du taster inn et NC-program, trykker du på tasten **Q** (i feltet for tallinntasting og aksevalg under tasten **+/-**). Da viser styringen følgende funksjonstaster:

| Funksjons-tast | Funksjonsgruppe | Side |
|--------------------|--|--|
| GRUNN-FUNK. | Matematiske grunnfunksjoner | 278 |
| VINKEL-FUNK. | Vinkelfunksjoner | 282 |
| SIRKEL-KALKULERING | Funksjon for sirkelberegning | 284 |
| HOPP | Hvis/så-avgjørelser, hopp | 285 |
| SPELIAL-FUNK. | Andre funksjoner | 295 |
| FORMEL | Angi formel direkte | 288 |
| KONTUR-FORMEL | Funksjon for bearbeiding av komplekse konturer | Se brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser: |



Hvis du definerer eller tilordner en Q-parameter, viser styringen funksjonstastene **Q**, **QL** og **QR**. Du velger den ønskede parametertypen med disse funksjonstastene. Deretter definerer du parameternummeret.

9.2 Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier

Bruk

Med Q-parameterfunksjonen **FN 0: TILDELING** kan du tilordne tallverdier til Q-parameterne. Da setter du inn en Q-parameter i stedet for en tallverdi i NC-programmet.

Eksempel


| | |
|------------------------|--------------------|
| 15 FN 0: Q10=25 | Tilordning |
| ... | Q10 får verdien 25 |
| 25 L X +Q10 | tilsvarer L X +25 |

For delfamilier programmer du f.eks. de karakteristiske emnedimensjonene som Q-parameter.

For bearbeidingen av de enkelte deler tilordner du en tallverdi til hver av disse parametrene.

Eksempel: Sylinder med Q-parametere

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Sylinderradius: | $R = Q50$ |
| Sylinderhøyde: | $H = Q51$ |
| Sylinder Z1: | $Q50 = +30$ $Q51 = +10$ |
| Sylinder Z2: | $Q50 = +10$ $Q51 = +50$ |

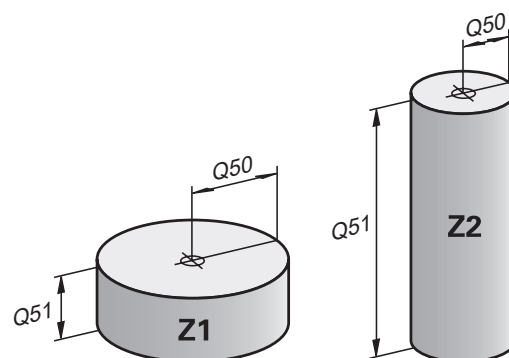

9.3 Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner

Bruk

Med Q-parameterne kan du programmere matematiske grunnfunksjoner i NC-programmet:



- ▶ Valg av Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q** fra sifferinput.
- > Funksjonstastlinjen viser Q-parameterfunksjonene.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
- > Styringen viser funksjonstastene til de matematiske grunnfunksjonene.

Oversikt

| Funksjons- tast | Funksjon |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN0 X = Y </div> | <p>FN 0: Tilordning</p> <p>F.eks. FN 0: Q5 = +60</p> <p>Q5 = 60</p> <p>Tilordne en verdi eller status som undefinert</p> |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN1 X + Y </div> | <p>FN 1: Addisjon</p> <p>F.eks. FN 1: Q1 = -Q2 + -5</p> <p>Q1 = -Q2+(-5)</p> <p>Beregne og tilordne summen av to verdier</p> |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN2 X - Y </div> | <p>FN 2: Subtraksjon</p> <p>F.eks. FN 2: Q1 = +10 - +5</p> <p>Q1 = +10-(+5)</p> <p>Beregne og tilordne differansen av to verdier</p> |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN3 X * Y </div> | <p>FN 3: Multiplikasjon</p> <p>F.eks. FN 3: Q2 = +3 * +3</p> <p>Q2 = 3*3</p> <p>Beregne og tilordne produktet av to verdier</p> |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN4 X / Y </div> | <p>FN 4: Divisjon</p> <p>F.eks. FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2</p> <p>Q4 = 8/Q2</p> <p>Beregne og tilordne kvotienten av to verdier</p> <p>Begrensning: Ingen divisjon med 0</p> |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;"> FN5 ROT </div> | <p>FN 5: Kvadratroten</p> <p>F.eks. FN 5: Q20 = SQRT 4</p> <p>Q20 = $\sqrt{4}$</p> <p>Trekke ut og tilordne roten av et tall</p> <p>Begrensning: Du kan ikke beregne kvadratroten av en negativ verdi</p> |

Til høyre for = kan du angi:

- to tall
- to Q-parametere
- ett tall og en Q-parameter



 


Du kan gi Q-parameterne og tallverdiene i ligningene fortegn.

Programmere hovedregnetyper







Eksempel tildeling

16 FN 0: Q5 = +10

 17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7

-  ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**
-  ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
-  ▶ Valg av Q-parameterfunksjonen **TILDELING**: Trykk på funksjonstasten **FN 0 X = Y**
 - > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
 - ▶ Legg inn **5** (nummeret til Q-parameteren)
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - > Styringen spør etter verdien eller parameteren.
 - ▶ Legg inn **10** (verdien)
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - > Så snart styringen leser NC-blokken, skal parameteren **Q5** tildeles verdien **10**.

Eksempel multiplikasjon



 


-  ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**
-  ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
-  ▶ Valg av Q-parameterfunksjonen **MULTIPLIKASJON**: Trykk på funksjonstasten **FN 3 X * Y**
 - > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
 - ▶ Legg inn **12** (nummeret til Q-parameteren)
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - > Styringen spør etter den første verdien eller parameteren.
 - ▶ Legg inn **Q5** (parameter)
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - > Styringen spør etter den andre verdien eller parameteren.
 - ▶ Legg inn **7** som andre verdi.
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Stille tilbake Q-parameter

Eksempel

16 FN 0: Q5 SET UNDEFINED

17 FN 0: Q1 = Q5

- 
 - ▶ Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q**
- 
 - ▶ Valg av matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **GRUNNFUNK.**
- 
 - ▶ Velge Q-parameterfunksjonen TILDELING: Trykk på funksjonstasten **FN 0 X = Y**
 - > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
 - ▶ Legg inn **5** (nummeret til Q-parameteren)
- 
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - > Styringen spør etter verdien eller parameteren.
- 
 - ▶ Trykk på **SET UNDEFINED**




Funksjonen **FN 0** støtter også overføring av verdien **Undefined**. Hvis du vil overføre den udefinerte Q-parameteren uten **FN 0**, viser styringen feilmeldingen **Ugyldig verdi**.

9.4 Vinkelfunksjoner

Definisjoner

- Sinus:** $\sin \alpha = \text{motstående katet} / \text{hypotenus}$
 $\sin \alpha = a/c$
- Kosinus:** $\cos \alpha = \text{nærmeste katet} / \text{hypotenus}$
 $\cos \alpha = b/c$
- Tangens:** $\tan \alpha = \text{motstående katet} / \text{nærmeste katet}$
 $\tan \alpha = a/b$ eller $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

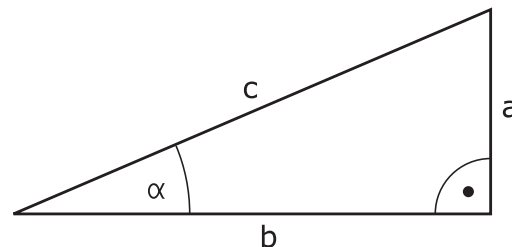

Her er

- c siden overfor den rette vinkelen
- a siden overfor vinkelen α
- b den tredje siden

Styringen beregner vinkelen utfra tangens:

$$\alpha = \arctan(a/b) \text{ eller } \alpha = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

Eksempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan(a/b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

I tillegg gjelder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (mit } a^2 = a \cdot a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Programmere vinkelfunksjoner

Ved hjelp av Q-parametre kan du også beregne vinkelfunksjoner.

- Q

VINKEL -
FUNK.

 - ▶ Valg av Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten **Q** fra sifferinput.
 - > Funksjonstastlinjen viser Q-parameterfunksjonene.
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **VINKELFUNK.**
 - > Styringen viser funksjonstastene til vinkelfunksjonene

Oversikt

| funksjonstast | Funksjon |
|---|---|
|  | <p>FN 6: Sinus</p> <p>F.eks. FN 6: Q20 = SIN -Q5</p> <p>$Q20 = \sin(-Q5)$</p> <p>Beregne og tilordne sinus til en vinkel i grader</p> |
|  | <p>FN 7: Kosinus</p> <p>F.eks. FN 7: Q21 = COS -Q5</p> <p>$Q21 = \cos(-Q5)$</p> <p>Beregne og tilordne kosinus til en vinkel i grader</p> |
|  | <p>FN 8: Rot av kvadratsum</p> <p>F.eks. FN 8: Q10 = +5 LEN +4</p> <p>$Q10 = \sqrt{5^2+4^2}$</p> <p>Danne og tilordne lengde fra to verdier, f.eks. beregne den tredje siden av en trekant</p> |
|  | <p>FN 13: Vinkel</p> <p>F.eks. FN 13: Q20 = +25 ANG -Q1</p> <p>$Q20 = \arctan(25/-Q1)$</p> <p>Bestemme og tilordne vinkelen med arctan av motstående katet og naboside eller vinkelens sin og cos ($0 < \text{vinkel} < 360^\circ$)</p> |

9.5 Sirkelberegninger

Bruk

Med funksjonene for sirkelberegning kan du få styringen til å beregne sirkelsentrum og sirkelradius på grunnlag av tre eller fire sirkelpunkter. Sirkelberegning på grunnlag av fire punkter er mest nøyaktig.

Anvendelse: Disse funksjonene kan du f.eks. bruke hvis du ønsker å fastsette plasseringen og størrelsen på en boring eller delskivel via den programmerbare probefunksjonen.

Funksjons- tast

Funksjon

FN23
SIRKEL M.
3 PUNKTER

FN 23: Sirkeldata fra tre sirkelpunkter

F.eks. **FN 23:** **Q20 = CDATA Q30**

Styringen lagrer de fastsatte verdiene i Q-parametrene **Q20** til **Q22**.

Styringen kontrollerer verdiene til Q-parametrene **Q30** til **Q35** og bestemmer sirkeldataene.

Styringen lagrer resultatene i følgende Q-parametere:

- Sirkelsentrum for hovedaksen i Q-parameteren **Q20**
For verktøyakse **Z** er hovedaksen **X**
- Sirkelsentrum for sekundæraksen i Q-parameteren **Q21**
For verktøyakse **Z** er sideaksen **Y**
- Sirkelradius i Q-parameteren **Q22**

Funksjons- tast

Funksjon

FN24
SIRKEL M.
4 PUNKTER

FN 24: Sirkeldata fra fire sirkelpunkter

F.eks. **FN 24:** **Q20 = CDATA Q30**

Styringen lagrer de fastsatte verdiene i Q-parametrene **Q20** til **Q22**.

Styringen kontrollerer verdiene til Q-parametrene **Q30** til **Q37** og bestemmer sirkeldataene.

Styringen lagrer resultatene i følgende Q-parametere:

- Sirkelsentrum for hovedaksen i Q-parameteren **Q20**
For verktøyakse **Z** er hovedaksen **X**
- Sirkelsentrum for sekundæraksen i Q-parameteren **Q21**
For verktøyakse **Z** er sideaksen **Y**
- Sirkelradius i Q-parameteren **Q22**



FN 23 og **FN 24** tilordner ikke bare automatisk en verdi til resultatvariabelen til venstre for likhetstegnet, men også til etterfølgende variabler.

9.6 Hvis-så-avgjørelser med Q-parametere

Bruk

For -hvis-så-avgjørelser sammenligner styringen én variabel eller fast verdi med en annen variabel eller fast verdi. Hvis betingelsen er oppfylt, hopper styringen til labelen som er programmert etter betingelsen.



Sammenlign programmeringsteknikkene underprogram og programdelgjentakelse med såkalte hvis-så-avgjørelser før du oppretter NC-programmet.

Dermed unngår du mulige misforståelser og programmeringsfeil.

Mer informasjon: "Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser", Side 248

Hvis betingelsen ikke er oppfylt, bearbeider styringen neste NC-blokk. Hvis du vil starte et eksternt NC-program, må du programmere et programopkall med **PGM CALL** bak labelen.

Forkortelser og begreper som er brukt

| | | |
|------------------|-------------------------|------------|
| IF | (engelsk): | hvis |
| EQU | (engelsk equal): | lik |
| NE | (engelsk not equal): | Ulik |
| GT | (engelsk greater than): | større enn |
| LT | (engelsk less than): | mindre enn |
| GOTO | (engelsk go to): | gå til |
| UNDEFINED | (engelsk undefined): | undefinert |
| DEFINED | (engelsk defined): | definert |

Hoppbetingelser

Ubetinget hopp

Ved absolutte hopp er betingelsene alltid (= absolutt) oppfylt, f.eks.

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Slike hopp kan du for eksempel bruke i et oppkalt NC-program hvor du jobber med underprogrammer. Med et NC-program uten **M30** eller **M2** kan du forhindre at styringen behandler underprogrammer uten oppkall med **LBL CALL**. Som en hoppadresse programmerer du en label som er programmert rett før slutten av programmet.

Hopp avhenger av telleren

Du kan gjenta en bearbeiding så ofte du ønsker ved hjelp av hoppfunksjonen. En Q-parameter fungerer som teller og øker med 1 for hver gang programmet gjentas.

Ved hjelp av hoppfunksjonen sammenligner du telleren med antall ønskede bearbeidinger.



Hoppene skiller seg ut fra programmeringsteknikkene start underprogram og programdelgjentakelse.

På den ene siden krever hoppene for eksempel ikke avsluttede programområder som avsluttes med LBL 0. På den annen side tar hoppene heller ikke hensyn til disse tilbakehoppene.

Eksempel

| | |
|------------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM COUNTER MM | |
| 1 ; | |
| 2 Q1 = 0 | Ladeverdi: initialisere telleren |
| 3 Q2 = 3 | Ladeverdi: antall hopp |
| 4 ; | |
| 5 LBL 99 | Underprogram |
| 6 Q1 = Q1 + 1 | Oppdatere teller: ny Q1-verdi = gammel Q1-verdi + 1 |
| 7 FN 12: IF +Q1 LT +Q2 GOTO LBL 99 | Utføre programhopp 1 og 2 |
| 8 FN 9: IF +Q1 EQU +Q2 GOTO LBL 99 | Utføre programhopp 3 |
| 9 ; | |
| 10 END PGM COUNTER MM | |

Programmere hvis-så-avgjørelser

Muligheter for angivelse av hopp

 
 
 






Følgende angivelser er mulig ved betingelsen **IF**:

- Tall
- Tekster
- Q, QL, QR
- **QS** (strengparameter)

Du har følgende tre muligheter for angivelse av hoppadressen **GOTO**:

- **LBL- NAVN**
- **LBL- NUMMER**
- **QS**

Hvis-så-avgjørelsene dukker opp når du trykker på funksjonstasten **HOPP**. Styringen viser følgende funksjonstaster:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | FN 9: Hopp hvis lik F.eks. FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25" |
|  | Hvis begge verdiene er like, hopper styringen til den definerte labelen. |
|  | FN 9: Hopp hvis udefinert F.eks. FN 9: IF +Q1 IS UNDEFINED GOTO LBL "UPCAN25" |
|  | Hvis variabelen er udefinert, hopper styringen til den definerte labelen. |
|  | FN 9: Hopp hvis definert F.eks. FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25" |
|  | Hvis variabelen er definert, hopper styringen til den definerte labelen. |
|  | FN 10: Hopp hvis ikke lik F.eks. FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 |
| | Hvis verdiene ikke er like, hopper styringen til den definerte labelen. |
|  | FN 11: Hopp hvis større enn F.eks. FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL QS5 |
| | Hvis den første verdien er større enn den andre, hopper styringen til den definerte labelen. |
|  | FN 12: Hopp hvis mindre enn F.eks. FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME" |
| | Hvis den første verdien er mindre enn den andre, hopper styringen til den definerte labelen. |

9.7 Angi formel direkte

Angi formel

Ved hjelp av funksjonstastene kan du taste matematiske formler som inneholder flere regneoperasjoner, direkte inn i NC-programmet.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Velg **Q**, **QL** eller **QR**
- ▶ Styringen viser de mulige regneoperasjonene i funksjonstastlinjen

Regneregler

Rekkefølge for å evaluere forskjellige operatører

Hvis en formel inneholder en kombinasjon av beregningstrinn fra forskjellige operatører, evaluerer styringen beregningstrinnene i en definert rekkefølge. Et kjent eksempel på dette er multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon.

Styringen evaluerer beregningstrinnene i følgende rekkefølge:

| Rekkefølge | Beregningstrinn | Operatør | Regnetegn |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Løse opp parenteser | Parentes | () |
| 2 | Vær oppmerksom på fortegnet | Fortegn | - |
| 3 | Beregne funksjoner | Funksjon | SIN, COS, LN OSV. |
| 4 | Opphøye i potens | Potens | ^ |
| 5 | Multiplisere og dividere | Velg | * , / |
| 6 | Addere og subtrahere | Bindestrek | + , - |

Rekkefølge ved evaluering av like operatører

Styringen evaluerer beregningstrinn for de samme operatørene fra venstre til høyre.

f.eks. $2 + 3 - 2 = (2 + 3) - 2 = 3$

Unntak: Ved kjedede potenser evaluerer styringen fra høyre til venstre.

f.eks. $2^3^2 = 2^(3^2) = 2^9 = 512$

Eksempel: Multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1. beregningstrinn: $5 * 3 = 15$
- 2. beregningstrinn: $2 * 10 = 20$
- 3. beregningstrinn: $15 + 20 = 35$

Eksempel: Potens før addisjon og subtraksjon

$$13 \quad Q2 = SQ \ 10 - 3^3 = 73$$

- 1. beregningstrinn: 10 i kvadrat = 100
- 2. beregningstrinn: 3 i 3. potens = 27
- 3. beregningstrinn: 100 – 27 = 73

Eksempel: Funksjon før potens

$$14 \quad Q4 = SIN \ 30 \ ^2 = 0,25$$

- 1. beregningstrinn: beregne sinus av 30 = 0,5
- 2. beregningstrinn: 0,5 i kvadrat = 0,25





 







 



Eksempel: Parentes før funksjon

 
 








$$15 \quad Q5 = SIN (50 - 20) = 0,5$$

- 1. beregningstrinn: løs opp parentes 50 - 20 = 30
- 2. beregningstrinn: beregne sinus av 30 = 0,5

Oversikt

 Styringen viser følgende funksjonstaster:

| funksjonstast | Tilknytningsfunksjon | Operatør |
|---|--|------------|
|  | Addere F.eks. $Q10 = Q1 + Q5$ | Bindestrek |
|  | Subtrahere F.eks. $Q25 = Q7 - Q108$ | Bindestrek |
|  | Multiplisere F.eks. $Q12 = 5 * Q5$ | Velg |
|  | Dividere F.eks. $Q25 = Q1 / Q2$ | Velg |
|  | Parentes åpen F.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$ | Parentes |
|  | Parentes lukket F.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$ | Parentes |
|  | Kvadrering (square) F.eks. $Q15 = SQ 5$ | Funksjon |
|  | Trekke ut kvadratrot (square root) F.eks. $Q22 = SQRT 25$ | Funksjon |
|  | Beregne sinus F.eks. $Q44 = SIN 45$ | Funksjon |
|  | Beregne kosinus F.eks. $Q45 = COS 45$ | Funksjon |
|  | Beregne tangent F.eks. $Q46 = TAN 45$ | Funksjon |
|  | Beregne sinusbue Invers funksjon av sinus Styringen bestemmer vinkelen fra forholdet mellom motstående katet og hypotenusen. f.eks. $Q10 = ASIN (Q40 / Q20)$ | Funksjon |
|  | Beregne bukosinus Invers funksjon av kosinus Styringen bestemmer vinkelen fra forholdet mellom nærmeste katet og hypotenusen. F.eks. $Q11 = ACOS Q40$ | Funksjon |
|  | Beregn buetangens Invers funksjon av tangens Styringen bestemmer vinkelen fra forholdet mellom motstående og nærmeste katet. F.eks. $Q12 = ATAN Q50$ | Funksjon |
|  | Opphøye i potens F.eks. $Q15 = 3 ^ 3$ | Potens |
|  | Bruk konstant PI $\pi = 3,14159$ | |


| funksjonstast | Tilknytningsfunksjon | Operatør |
|---|--|----------|
| | F.eks. Q15 = PI | |
|  | Finne den naturlige logaritmen (LN). Basistall = $e = 2,7183$ F.eks. Q15 = LN Q11 | Funksjon |
|  | Finne logaritme Basistall = 10 F.eks. Q33 = LOG Q22 | Funksjon |
|  | Bruke eksponentiell funksjon (e^n). Basistall = $e = 2,7183$ F.eks. Q1 = EXP Q12 | Funksjon |
|  | Negere Multiplikasjon med -1 F.eks. Q2 = NEG Q1 | Funksjon |
|  | Opprette heltall Redusere plasser etter komma i et tall F.eks. Q3 = INT Q42 | Funksjon |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Funksjonen INT runder ikke av, men kutter bare bort desimaltallene. Mer informasjon: "Eksempel: Runde av verdi", Side 357</p> </div> | | |
|  | Opprette absoluttverdi F.eks. Q4 = ABS Q22 | Funksjon |
|  | Fraksjonere Redusere plasser foran komma i et tall F.eks. Q5 = FRAC Q23 | Funksjon |
|  | Kontrollere fortegn F.eks. Q12 = SGN Q50 Hvis Q50 = 0 , så er SGN Q50 = 0 Hvis Q50 < 0 , så er SGN Q50 = -1 Hvis Q50 > 0 , så er SGN Q50 = 1 | Funksjon |
|  | Beregne Modulo-tall (divisjonsrest) F.eks. Q12 = 400 % 360 Svar: Q12 = 40 | Funksjon |

Eksempel: vinkelfunksjon

Lengdene til motstående katet a i parameteren **Q12** og naboside b i **Q13**.

Det som søkes, er vinkelen α .

Beregn vinkelen α på basis av motkateten a og nabosiden b ved hjelp av arctan , tildele resultatet **Q25**:

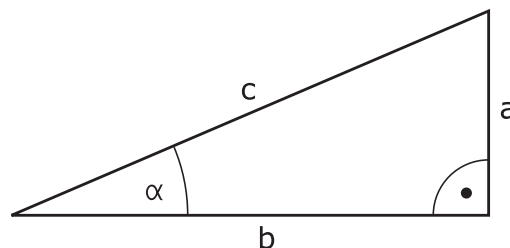

- Q** ▶ Trykk på **Q**-tasten
- FORMEL** ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
 > Styringen spør etter nummeret til resultatparameteren.
 ▶ **Angi 25**
- ENT** ▶ Trykk på tasten **ENT**
- ▶** ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke
- ATAN** ▶ Trykk på funksjonstasten **Arcustangensfunksjon**
- ◀** ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke
- (** ▶ Trykk på funksjonstasten **Parentes åpen**
- Q** ▶ Angi **12** (parameternummer)
- /** ▶ Trykk på skjermtasten Division
- Q** ▶ Angi **13** (parameternummer)
-)** ▶ Trykk på funksjonstasten **Parentes lukket**
- END** ▶ Avslutt innleggingen av formel med tasten **END**.

Eksempel

 
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

9.8 Kontrollere og endre Q-parametere



Fremgangsmåte

Du kan kontrollere og forandre Q-parametere i alle driftsmoduser.

- ▶ Avbryt ev. programkjøringen (trykk f.eks. på tasten **NC-STOPP** og funksjonstasten **INTERN STOPP**), eller stans programtesten



- ▶ Kalle opp Q-parameterfunksjoner: Trykk på funksjonstasten **Q INFO** eller **Q-tasten**
- ▶ Styringen viser alle parametere med tilhørende aktuelle verdier.
- ▶ Velg ønsket parameter med piltastene eller tasten **GOTO**.
- ▶ Hvis du vil endre verdien, trykker du på funksjonstasten **REDIGER FELT**, angir den nye verdien og bekrefter med tasten **ENT**
- ▶ Hvis du ikke vil endre verdien, trykker du på funksjonstasten **VIST VERDI** eller avslutter dialogen med tasten **END**

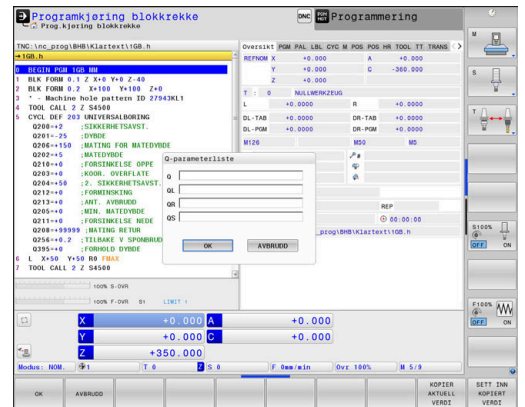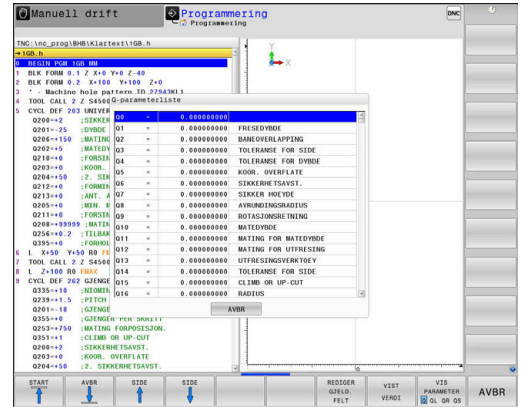

Hvis du vil styre eller endre lokale parametere, globale parametere eller strengparametere, trykker du på skjermtasten **VIS PARAMETER Q QL QR QS**. Styringen viser så den gjeldende parametertypen. Funksjonene som er beskrevet ovenfor gjelder også.

Mens styringen kjører et NC-program kan du ikke endre noen variabler med vinduet **Q-parameterliste**. Styringen gjør det kun mulig å foreta endringer mens et programforløp er avbrutt eller stoppet.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen henviser til den nødvendige tilstanden etter at en NC-blokk for eksempel i **Programkjøring enkeltblokk** er ferdig å kjøre.

Følgende Q- og QS-parametere kan du ikke redigere i vinduet **Q-parameterliste**:

- Variabelområder mellom 100 og 199, siden det er fare for overlappinger med styringens spesialfunksjoner
- Variabelområder mellom 1200 og 1399, siden det er fare for overlappinger med maskinprodusentspesifikke funksjoner

Styringen bruker alle parametere med viste kommentarer i sykluser eller som overføringsparametere.

Du kan også vise Q-parametre i det ekstra statusvisningsfeltet i alle driftsmoduser (bortsett fra driftsmodusen **Programmering**).

 
- ▶ Avbryt ev. programkjøringen (trykk f.eks. på tasten **NC-STOPP** og funksjonstasten **INTERN STOPP**), eller stans programtesten



- ▶ Kall opp funksjonstastrekken for inndelingen av skjermbildet



- ▶ Velg skjermbildevisning med ekstra statusvisning.
- ▶ I den høyre delen av skjermen viser styringen statusformularet **Oversikt**.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **STATUS Q-PARAM.**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **Q LISTE**.
- ▶ Styringen åpner et overlappingsvindu.
- ▶ Definer parameternumrene du vil kontrollere, for hver parametertype (Q, QL, QR, QS). Enkelte Q-parametre skiller du med et komma, etterfølgende Q-parametre forbinder du med en bindestrek, for eksempel 1,3,200-208. Inndataområdet for hver parametertype er 132 tegn



Visningen i fanen **QPARA** inneholder alltid åtte desimaler. Styringen viser resultatet av **Q1 = COS 89.999** for eksempel som 0.00001745. Veldig store eller veldig små verdier viser styringen med eksponentiell notasjon. Styringen viser resultatet av **Q1 = COS 89.999 * 0.001** som +1.74532925e-08, der e-08 tilsvarer faktoren 10^{-8} .

9.9 Tilleggsfunksjoner

Oversikt

Tilleggsfunksjonene vises når du trykker på funksjonstasten **SPESIALFUNK**. Styringen viser følgende funksjonstaster:

| Funksjons-tast | Funksjon | Side |
|-----------------------------|--|------|
| FN14 FEIL= | FN 14: ERROR Vise feilmeldinger | 296 |
| FN16 F-SKRIV | FN 16: F-PRINT Vise tekster og Q-parameterverdier formatert | 302 |
| FN18 LES SYS-DATA | FN 18: SYSREAD Lese systemdata | 311 |
| FN19 PLC= | FN 19: PLS Overføre verdier til PLS | 311 |
| FN20 VENT PÅ | FN 20: WAIT FOR Synkronisere NC og PLS | 312 |
| ÅPNE TABELL FN26 | FN 26: TABOPEN Åpne fritt definerbar tabell | 435 |
| FN27 SKRIV TIL TABELL | FN 27: TABWRITE Skrive i en fritt definerbar tabell | 436 |
| LES TABELL FN28 | FN 28: TABREAD Lese fra en fritt definerbar tabell | 438 |
| FN29 PLC LIST= | FN 29: PLS Overføre inntil åtte verdier til PLS | 313 |
| FN37 EXPORT | FN 37: EXPORT Eksportere lokale Q-parametre eller QS-parametre til et oppkallende NC-program | 313 |
| FN38 SEND | FN 38: SEND Send informasjon fra NC-programmet | 314 |

FN 14: ERROR – Vise feilmelding

Med funksjonen **FN 14: ERROR** kan du vise programstyrte feilmeldinger som er forprogrammert av maskinprodusenten eller HEIDENHAIN.

Hvis styringen bearbeider funksjonen **FN 14: ERROR** i løpet av programkjøringen eller simuleringen, avbryter den bearbeidingen og viser en melding. Deretter må du starte NC-programmet på nytt.

| Feilnummerområde | Feilmelding |
|------------------|-------------------------|
| 0 ... 999 | Maskinavhengig dialog |
| 1000 ... 1199 | Styringsavhengig dialog |

Eksempel

Styringen skal vise en melding når spindelen ikke er koblet inn.

180 FN 14: ERROR = 1000

Under finner du en fullstendig liste over **FN 14: ERROR**-feilmeldingene. Merk at avhengig av hvilken type styring du har, er kanskje ikke alle funksjonene tilgjengelige.

Feilmelding som er lagt inn av HEIDENHAIN

| Feilnummer | Tekst |
|------------|----------------------------|
| 1000 | Spindel? |
| 1001 | Verktøyakse mangler |
| 1002 | Verktøyradius for liten |
| 1003 | Verktøyradius for stor |
| 1004 | Område overskredet |
| 1005 | Feil startposisjon |
| 1006 | ROTERING ikke tillatt |
| 1007 | SKALERING ikke tillatt |
| 1008 | SPEILING ikke tillatt |
| 1009 | Forskyvning ikke tillatt |
| 1010 | Mating mangler |
| 1011 | Inntastet verdi feil |
| 1012 | Feil fortegn |
| 1013 | Vinkel ikke tillatt |
| 1014 | Søkepunkt kan ikke nås |
| 1015 | For mange punkter |
| 1016 | Innles. selvmotsigende |
| 1017 | CYCL ufullstendig |
| 1018 | Plan feil definert |
| 1019 | Feil akse programmert |
| 1020 | Feil turtall |
| 1021 | Radiuskorreksjon udefinert |
| 1022 | Avrunding ikke definert |

| Feilnummer | Tekst |
|------------|---------------------------------|
| 1023 | Avrundingsradius for stor |
| 1024 | Udefinert programstart |
| 1025 | For dyp nesting |
| 1026 | Vinkelreferanse mangler |
| 1027 | Ingen bearb.syklus definert |
| 1028 | Sporbredde for liten |
| 1029 | Lomme for liten |
| 1030 | Q202 ikke definert |
| 1031 | Q205 ikke definert |
| 1032 | Angi Q218 større enn Q219 |
| 1033 | CYCL 210 ikke tillatt |
| 1034 | CYCL 211 ikke tillatt |
| 1035 | Q220 for stor |
| 1036 | Angi Q222 større enn Q223 |
| 1037 | Angi Q244 større enn 0 |
| 1038 | Angi Q245 ulik Q246 |
| 1039 | Angi vinkelområde < 360° |
| 1040 | Angi Q223 større enn Q222 |
| 1041 | Q214: 0 ikke tillatt |
| 1042 | Kjøreretning ikke definert |
| 1043 | Ingen nullpunkttabell er aktiv |
| 1044 | Posisjonsfeil: sentrum 1. akse |
| 1045 | Posisjonsfeil: sentrum 2. akse |
| 1046 | Boring for liten |
| 1047 | Boring for stor |
| 1048 | Tapp for liten |
| 1049 | Tapp for stor |
| 1050 | Lomme for liten: justering 1.A. |
| 1051 | Lomme for liten: justering 2.A. |
| 1052 | Lomme for stor: kassering 1.A. |
| 1053 | Lomme for stor: kassering 2.A. |
| 1054 | Tapp for liten: kassering 1.A. |
| 1055 | Tapp for liten: kassering 2.A. |
| 1056 | Tapp for stor: justering 1.A. |
| 1057 | Tapp for stor: justering 2.A. |
| 1058 | TCHPROBE 425: feil størstemål |
| 1059 | TCHPROBE 425: feil minstemål |
| 1060 | TCHPROBE 426: feil størstemål |
| 1061 | TCHPROBE 426: feil minstemål |

| Feilnummer | Tekst |
|------------|----------------------------------|
| 1062 | TCHPROBE 430: diam. for stor |
| 1063 | TCHPROBE 430: diam. for liten |
| 1064 | Ingen måleakse definert |
| 1065 | Verktøybruddtoleranse overskr. |
| 1066 | Angi Q247 ulik 0 |
| 1067 | Angi verdi Q247 større enn 5 |
| 1068 | Nullpunkttabell? |
| 1069 | Angi type fresing Q351 ulik 0 |
| 1070 | Reduser gjengedybde |
| 1071 | Utfør kalibreringsdata |
| 1072 | Toleranse overskredet |
| 1073 | Oppstart midt i program aktiv |
| 1074 | ORIENTERING ikke tillatt |
| 1075 | 3DROT ikke tillatt |
| 1076 | Aktiver 3DROT |
| 1077 | Angi dybde negativt |
| 1078 | Q303 i målesyklus udefinert |
| 1079 | Verktøyakse ikke tillatt |
| 1080 | Kalkulert verdi er feil |
| 1081 | Selvmotsigende målepunkt |
| 1082 | Feil angitt sikker høyde |
| 1083 | Selvmotsig. nedsenk.måte |
| 1084 | Bearbeidingssyklus ikke tillatt |
| 1085 | Linjen er skrivebeskyttet |
| 1086 | Toleranse større enn dybde |
| 1087 | Ingen spissvinkel definert |
| 1088 | Data selvmotsigende |
| 1089 | Notposisjon 0 ikke tillatt |
| 1090 | Mating ulik 0 angitt |
| 1091 | Ikke tillatt å bytte til Q399 |
| 1092 | Verktøy ikke definert |
| 1093 | Verktøynummer ikke tillatt |
| 1094 | Verktøynavn ikke tillatt |
| 1095 | Programvarealt. ikke aktivt |
| 1096 | Kan ikke gjenopprette kinematikk |
| 1097 | Funksjon ikke tillatt |
| 1098 | Selvmotsigende råemnemål |
| 1099 | Måleposisjon ikke tillatt |
| 1100 | Kinematikktilgang ikke mulig |

| Feilnummer | Tekst |
|------------|---|
| 1101 | Målep. ikke i kjøreområde |
| 1102 | Kompens. forh.innst. i. mulig |
| 1103 | Verktøyradius for stor |
| 1104 | Nedsenk.måte ikke mulig |
| 1105 | Innstikk.vinkel definert feil |
| 1106 | Åpningsvinkel ikke definert |
| 1107 | Notbredde for stor |
| 1108 | Skaleringer ikke like |
| 1109 | Verktøydata inkonsekvente |
| 1110 | MOVE ikke mulig |
| 1111 | Kan ikke angi forh.innstilling. |
| 1112 | Gjengelengde for kort! |
| 1113 | Status 3D-rot inkonsistent! |
| 1114 | Konfigurasjon ufullstendig |
| 1115 | Ingen rotasjonsverktøy aktiv |
| 1116 | Verktøyorient. inkonsistent |
| 1117 | Vinkel er ikke mulig! |
| 1118 | For liten sirkelradius. |
| 1119 | Gjengeutløp for kort. |
| 1120 | Selvmotsigende målepunkt |
| 1121 | For stort antall begrensninger |
| 1122 | Bearbeidingsstrategi med begrensninger er ikke mulig |
| 1123 | Bearbeidingsretning ikke mulig |
| 1124 | Kontroller gjengestigning! |
| 1125 | Vinkelberegning ikke mulig |
| 1126 | Eksenterdreining ikke mulig |
| 1127 | Ingen freseverktøy aktive |
| 1128 | Skjærelengde ikke tilstrekkelig |
| 1129 | Tannhjuldefinisjon inkonsistent eller ufullstendig |
| 1130 | Ingen sluttoleranse angitt |
| 1131 | Linje i tabell finnes ikke |
| 1132 | Probeprosess ikke mulig |
| 1133 | Koblingsfunksjon ikke mulig |
| 1134 | Bearbeidingscyklus støttes ikke med denne NC-programvaren |
| 1135 | Touch-probe-syklus støttes ikke med denne NC-programvaren |
| 1136 | NC-program avbrutt |
| 1137 | Ufullstendige touch-probedata |

| Feilnummer | Tekst |
|------------|--|
| 1138 | LAC-funksjon ikke mulig |
| 1139 | Verdi for avrunding eller fase for stor! |
| 1140 | Aksevinkel ulik svingvinkel |
| 1141 | Tegnhøyde ikke definert |
| 1142 | For stor tegnhøyde |
| 1143 | Toleransefeil: Emne etterarbeidet |
| 1144 | Toleransefeil: Emne må kasseres |
| 1145 | Feil i måldefinisjon |
| 1146 | Ikke tillatt oppføring i kompensasjonstabell |
| 1147 | Transformasjon ikke mulig. |
| 1148 | Verktøyspindel er feil konfigurert |
| 1149 | Forskyvning for dreiespindel ikke kjent |
| 1150 | Globale programinnstillinger aktive |
| 1151 | Konfigurasjon av OEM-makroer ikke korrekt |
| 1152 | Ikke mulig å kombinere de programmerte toleransene |
| 1153 | Måleverdi ikke registrert |
| 1154 | Kontroller toleranseovervåking |
| 1155 | Boring mindre enn probekule |
| 1156 | Ikke mulig å sette nullpunkt |
| 1157 | Innstilling av et rundbord er ikke mulig |
| 1158 | Innstilling av roteringsakser ikke mulig |
| 1159 | Mating på skjærelengde begrenset |
| 1160 | Bearbeidingsdybde definert som 0 |
| 1161 | Verktøytype uegnet |
| 1162 | Sluttoleranse ikke definert |
| 1163 | Kunne ikke skrive maskinnullpunkt |
| 1164 | Spindel for synkronisering ble ikke registrert |
| 1165 | Funksjonen er ikke mulig å utføre i aktiv driftsmodus. |
| 1166 | Toleranse definert for stor |
| 1167 | Antall snitt ikke definert |
| 1168 | Bearbeidingsdybde stiger ikke monotont |
| 1169 | Mating synker ikke monotont |
| 1170 | Verktøyradius er ikke riktig definert |
| 1171 | Modus for tilbaketrekking til sikker høyde ikke mulig |
| 1172 | Tannhjuldefinisjon ikke korrekt |
| 1173 | Probeobjekt inneholder forskjellige typer måledefinisjoner |

| Feilnummer | Tekst |
|------------|---|
| 1174 | Måledefinisjon inneholder tegn som ikke er tillatt. |
| 1175 | Feil i faktisk verdi i måledefinisjon |
| 1176 | For dypt startpunkt for boring |
| 1177 | Måledefinisjon: Nominell verdi mangler ved manuell forposisj. |
| 1178 | Et søsterverktøy er ikke tilgjengelig |
| 1179 | OEM-makro er ikke definert |
| 1180 | Måling med hjelpeakse ikke mulig |
| 1181 | Startposisjon ved modulakse ikke mulig |
| 1182 | Funksjonen er bare mulig med døren lukket |
| 1183 | Antallet mulige datasett er overskredet |
| 1184 | Inkonsekvent arbeidsplan gjennom aksevinkel ved grunnrotering |
| 1185 | Overføringsparameter inneholder verdi som ikke er tillatt |
| 1186 | Snittbredde RCUTS definert for stor |
| 1187 | For kort brukslengde LU på verktøyet |
| 1188 | Den definerte fasen er for stor |
| 1189 | Fasevinkelen kan ikke opprettes med det aktive verktøyet. |
| 1190 | Toleranse definerer ikke materialavsponing |
| 1191 | Spindelvinkel ikke entydig |

FN 16: F-PRINT – Vise tekster og Q-parameterverdier formatert

Grunnleggende

Med funksjonen **FN 16: F-PRINT** kan du vise faste og variable tall og tekster formatert, f.eks. for å lagre måleprotokoller.

Du kan vise verdiene på følgende måte:

- Lagre som en fil i styringen
- Vis på skjermen som et vindu
- Lagre som en fil på en ekstern stasjon eller USB-enhet
- Skrive ut på en tilkoblet skriver

Fremgangsmåte

For å skrive ut faste og variable tall og tekster, trenger du følgende trinn:

- Kildefil
Kildefilen spesifiserer innholdet og formateringen.
- NC-funksjon **FN 16: F-PRINT**
Med NC-funksjonen **FN 16** oppretter styringen utdatafil.
Utdatafilen kan være maksimalt 20 kB.

Opprette tekstfil

For å vise formatert tekst og Q-parameterverdier, må du opprette en tekstfil med tekstredigeringsprogrammet til styringen. I denne filen definerer du formatet og Q-parametrene som skal vises.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**
- ▶ Opprett fil med endelsen **.A**

Tilgjengelige funksjoner

Bruk følgende formateringsfunksjoner til å opprette en tekstfil:



Ta hensyn til store og små bokstaver.

Formate- ringstegn

Funksjon

“...“

Identifiser formateringen av innholdet som skal legges ut



For å vise tekster kan du bruke UTF-8-tegnsettet.

%F, %D eller
%I

Start formaterte utdata for Q-, QL- og QR-parametre

- **F**: Float (32-bits flyttallnummer)
- **D**: Double (64-bits flyttallnummer)
- **I**: Heltall (32-biters heltall)

| Formateringsstegn | Funksjon |
|----------------------------|--|
| 9.3 | Definerer antall sifre når du skriver ut numeriske verdier <ul style="list-style-type: none"> ■ 9: Totalt antall sifre inkludert desimalskilletegn ■ 3: Antall desimaler |
| %S eller %RS | Start formaterte eller uformaterte utdata av en QS-parameter <ul style="list-style-type: none"> ■ S: Streng (tegnkjede) ■ RS: Rå streng Styringen godtar følgende tekst uendret og uten formatering. |
| , | Separate innganger innenfor en kildefillinje, f.eks. datatype og variabel |
| ; | Avslutt kildefillinjen |
| * | Innled en kommentarlinje i kildefilen Kommentarer vises ikke i utdatafilen |
| %" | Vis anførselstegn i utdatafilen |
| %% | Vis prosenttegn i utdatafilen |
| \\ | Vis omvendt skråstrek i utdatafilen |
| \n | Vis linjeskift i utdatafilen |
| + | Vis variabel verdi i utdatafilen høyrejustert i utdatafilen |
| - | Vis variabel verdi i utdatafilen venstrejustert i utdatafilen |

Eksempel

| Innføring | Beskrivelse |
|-----------------------------|---|
| "X1 = %+9.3 F", Q31; | Format for Q-parametre: <ul style="list-style-type: none"> ■ X1 =: vise tekst X1 = ■ %: fastsette format ■ +: tall høyrestilt ■ 9.3: totalt 9 tegn, derav 3 desimaler ■ F: Floating (desimaltall), format for Q, QL, QR ■ , Q31: vise verdi fra Q31 ■ ;: blokkslutt |

For overføring av forskjellig informasjon inn i protokollfilen står følgende funksjoner til rådighet:

| Nøkkelord | Funksjon |
|------------------|--|
| CALL_PATH | Skriv ut banenavnet til NC-programmet som inneholder funksjonen FN 16 , f.eks. "Touch-probe: %S", CALL_PATH; |
| M_CLOSE | Lukker filen som du skriver i med FN 16 |

| Nøkkelord | Funksjon |
|-----------------------|---|
| M_APPEND | Føy utdatafilen til eksisterende utdatafil ved nye utdata |
| M_APPEND_MAX | Ved nye utdata legger du utdatafilen til den eksisterende utdatafilen inntil den angitte maksimale filstørrelsen på 20 kB er nådd, f.eks. f.eks. M_APPEND_MAX20; |
| M_TRUNCATE | Overskriv utdatafilen ved nye utdata |
| M_EMPTY_HIDE | Ikke send ut tomme linjer for udefinerte eller tomme QS-parametere i utdatafilen |
| M_EMPTY_SHOW | Send ut tomme linjer for udefinerte eller tomme QS-parametere og tilbakestill M_EMPTY_HIDE |
| L_ENGLISH | Viser bare tekst med dialogspråket engelsk |
| L_GERMAN | Viser bare tekst med dialogspråket tysk |
| L_CZECH | Viser bare tekst med dialogspråket tsjekkisk |
| L_FRENCH | Viser bare tekst med dialogspråket fransk |
| L_ITALIAN | Viser bare tekst med dialogspråket italiensk |
| L_SPANISH | Viser bare tekst med dialogspråket spansk |
| L_PORTUGUE | Viser bare tekst med dialogspråket portugisisk |
| L_SWEDISH | Viser bare tekst med dialogspråket svensk |
| L_DANISH | Viser bare tekst med dialogspråket dansk |
| L_FINNISH | Viser bare tekst med dialogspråket finsk |
| L_DUTCH | Viser bare tekst med dialogspråket nederlandsk |
| L_POLISH | Viser bare tekst med dialogspråket polsk |
| L_HUNGARIA | Viser bare tekst med dialogspråket ungarsk |
| L_RUSSIAN | Viser bare tekst med dialogspråket russisk |
| L_CHINESE | Viser bare tekst med dialogspråket kinesisk |
| L_CHINESE_TRAD | Viser bare tekst med dialogspråket kinesisk (tradisjonell) |
| L_SLOVENIAN | Viser bare tekst med dialogspråket slovensk |
| L_KOREAN | Viser bare tekst med dialogspråket koreansk |
| L_NORWEGIAN | Viser bare tekst med dialogspråket norsk |
| L_ROMANIAN | Viser bare tekst med dialogspråket rumensk |
| L_SLOVAK | Viser bare tekst med dialogspråket slovakisk |
| L_TURKISH | Viser bare tekst med dialogspråket tyrkisk |
| L_ALL | Viser tekst uavhengig av dialogspråket |
| HOUR | Send timeverdi i gjeldende klokkeslett som utdata |

| Nøkkelord | Funksjon |
|-----------|--|
| MIN | Send minuttverdi av gjeldende klokkeslett som utdata |
| SEC | Send sekundverdi av gjeldende klokkeslett som utdata |
| DAY | Send dag i gjeldende dato som utdata |
| MONTH | Send måned i gjeldende dato som utdata |
| STR_MONTH | Send månedsforkortelsen i gjeldende dato som utdata |
| YEAR2 | Send det tosifrede årstallet i gjeldende dato som utdata |
| YEAR4 | Send det firesifrede årstallet i gjeldende dato som utdata |

Eksempel

Eksempel på en tekstfil som fastsetter utdataformatet:

“MÅLEPROTOKOLL SKOVLHJULETS TYNGDEPUNKT“;

“DATO: %02d.%02d.%04d“,DAY,MONTH,YEAR4;

“KLOKKESLETT: %02d:%02d:%02d“,HOUR,MIN,SEC;

“ANTALL MÅLEVERDIER: = 1“;

“X1 = %9.3F“, Q31;

“Y1 = %9.3F“, Q32;

“Z1 = %9.3F“, Q33;

L_GERMAN;

“Werkzeuglänge beachten“;

L_ENGLISH;

“Remember the tool length“;

Eksempel

Eksempel på en kildefil som produserer en utdatafil med variabelt innhold:

```
“TOUCHPROBE“;
```

```
“%S“,QS1;
```

```
M_EMPTY_HIDE;
```

```
“%S“,QS2;
```

```
“%S“,QS3;
```

```
M_EMPTY_SHOW;
```


```
“%S“,QS4;
```

```
M_CLOSE;
```

Eksempel på et NC-program som utelukkende definerer **QS3**:

| | |
|--|---|
| 11 Q1 = 100 | ; Tilordne verdien 100 til Q1 |
| 12 QS3 = "Pos 1: " TOCHAR(DAT+Q1) | ; Konverter den numeriske verdien av Q1 til en alfanumerisk verdi og føy sammen med den definerte strengen |
| 13 FN 16: F-PRINT TNC: \\fn16.a / SCREEN: | ; Vis utdatafil med FN 16 på styringens skjerm |

Eksempel på skjermvisning med to tomme linjer, disse oppstår gjennom **QS1** og **QS4**:

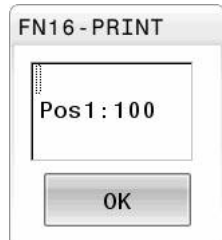

FN 16 -aktiver visning i NC-programmet

 




Innenfor funksjonen **FN 16** definerer du utdatafilen.

Styringen oppretter utdatafilen i følgende tilfeller:

- Programslutt **END PGM**
- Programavbrudd med tasten **NC-STOPP**
- Nøkkelord **M_CLOSE** i kildefilen


Angi banen til de opprettede tekstfilene og banen til utdatafilen i FN 16-funksjonen.

Slik går du frem:

-  ▶ Trykk på **Q**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **SPESIALFUNK.**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FN16 F-SKRIV**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
- ▶ Velg kilde, dvs. tekstfil der utdataformatet er definert
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velg mål, for eksempel utdatabane

Du kan definere utdatabanen på to måter:

- Direkte i funksjonen **FN 16**
- I maskinparametrene under **CfgUserPath** (nr. 102200)

 Hvis filen som er kalt opp, ikke er i samme katalog som filen som kaller opp, kan du bare integrere filnavnet uten bane. Derfor er funksjonstasten **OVERFØR FILNAVN** tilgjengelig innenfor valgvinduet til funksjonstasten **VELG FIL**.

Baneangivelser i FN 16-funksjon

Hvis du bare angir filnavnet som banenavnet til protokollfilen, lagrer styringen protokollfilen i katalogen til NC-programmet med **FN 16**-funksjonen.

I stedet for fullstendige baner kan du programmere relative baner:

- med utgangspunkt i katalogen til den oppkallende filen: ett katalognivå nedover **FN 16: F-PRINT MASKE\MASKE1.A/ PROT \PROT1.TXT**
- med utgangspunkt i katalogen til den oppkallende filen: ett katalognivå oppover og i en annen katalog **FN 16: F-PRINT .. \MASKE\MASKE1.A/ ..\PROT1.TXT**

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer begynnelsen og slutten av banen. Dermed kan styringen gjenkjenne mulige spesialtegn som en del av banen.

Mer informasjon: "Navn på filer", Side 108

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.



Betjenings- og programmeringsmerknader:

 



- Hvis du definerer en bane både i maskinparametrene og i funksjonen **FN 16**, gjelder banen fra funksjon **FN 16**.
- Hvis du overfører den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i utdatafilen bak det tidligere overførte innholdet.
- Programmerer både formatfilen og protokollfilen med filendelsen til filtypen i **FN 16**-blokken.
- Filendelsen til protokollfilen bestemmer filtypen til utdataene (f.eks. .TXT, .A, .XLS, .HTML).
- Du får mye relevant og interessant informasjon for en protokollfil ved hjelp av funksjonen **FN 18**, for eksempel nummeret til den sist brukte touch-proben.

Mer informasjon: "FN 18: SYSREAD – Lese systemdata", Side 311

Definering av utdatabane i maskinparametrene

Hvis du vil lagre måleresultatene i en bestemt mappe, kan du definere utdatabanen til protokollfilen i maskinparametrene.

Når du skal endre utdatabanen, gjør du følgende:

-  ▶ Trykk på tasten **MOD**.
- ▶ Angi nøkkeltall 123
-  ▶ Velg parameter **CfgUserPath** (nr. 102200)
-  ▶ Velg parameter **fn16DefaultPath** (nr. 102202)
- > Styringen viser et overlappingsvindu.
- ▶ Velg utdatabane for driftsmodusene til maskinen
-  ▶ Velg parameter **fn16DefaultPathSim** (nr. 102203)
- > Styringen viser et overlappingsvindu.
- ▶ Velg utdatabane for driftsmodusene **Programmering** og **Programtest**

Angi kilde eller mål med parametere

Du kan spesifisere kilde- og utdatafilbanene som variabelverdier. For å gjøre dette må du først definere de ønskede variablene i NC-programmet.

Mer informasjon: "Tilordne strengparameter", Side 317

Hvis du definerer stier-variabelen, skriver du inn QS-parametrene med følgende syntaks:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|-------------------|--|
| :'QS1' | Angi QS-parameter med foranstilt kolon og mellom enkle anførselstegn |
| :'QL3'.txt | Ved en målfil angir du eventuelt i tillegg filendelsen |



Hvis du vil vise en baneangivelse med QS-parameter i en protokollfil, kan du bruke funksjonen **%RS**. Det sikrer at styringen ikke tolker spesialtegn som formateringstegn.

Eksempel

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT

Styringen oppretter filen PROT1.TXT:

MÅLEPROTOKOLL SKOVLHJULETS TYNGDEPUNKT

DATO: 15.07.2015

KLOKKESLETT: 08:56:34

ANTALL MÅLEVERDIER : = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000

Remember the tool length

Vise meldinger på skjermen

Du kan bruke **FN 16**-funksjonen til å sende ut meldinger i et vindu på styringsskjermen. Da kan du vise informasjonstekster på en slik måte at brukeren må reagere på dem. Du kan fritt velge innholdet i utdatateksten og posisjonen i NC-programmet. Du kan også sende variabelverdier som utdata.

For at styringen skal vise meldingen på styringens skjermbilde, definerer du **SCREEN** som utdatabane:

Eksempel

11 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE-\MASKE1.A / SCREEN: ; Vis utdatafil med **FN 16** på styringens skjerm

Hvis meldingen består av flere linjer enn de som vises i overlappingsvinduet, kan du bla i vinduet med piltastene.



Hvis du sender ut den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i målfilen bak det tidligere overførte innholdet. Hvis du vil overskrive det forrige overlappingsvinduet, programmerer du nøkkelordene **M_CLOSE** eller **M_TRUNCATE**.

Lukke overlappingsvindu

Du kan lukke vinduet på følgende måte:

- Tasten **CE**
- Definer **utdatabane SCLR:** (Screen Clear)

Eksempel

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:MASKEMASKE1.A / SCLR:
```

Du kan også lukke overlappingsvinduet til en syklus med funksjonen **FN 16: F-PRINT**. Dette trenger du ikke en tekstfil til.

Eksempel

```
96 FN 16: F-PRINT / SCLR:
```

Vise meldinger eksternt

Med **FN 16**-funksjonen kan du lagre utdatafilene på en stasjon eller USB-enhet.

For at styringen skal lagre utdatafilen, definer banen inkludert stasjonen i **FN 16**-funksjonen.

Eksempel

```
11 FN 16: F-PRINT TNC:MSK-MSK1.A / PC325:\LOG-PRO1.TXT ; Lagre utdatafilen med FN 16
```



Hvis du sender ut den samme filen flere ganger i NC-programmet, tilføyer styringen de aktuelle utdataene i målfilen bak det tidligere overførte innholdet.

Skrive ut meldinger

Du kan også bruke funksjonen **FN 16** til å skrive ut utdatafilene på en tilkoblet skriver.



Den tilkoblede skriveren må støtte postscript.
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

For at styringen skal skrive ut utdatafilen, må kildefilen avsluttes med nøkkelordet **M_CLOSE**.

Hvis du bruker standardskriveren, angir du **Printer:** som målbane og et filnavn.

Hvis du bruker en annen skriver enn standardskriveren, angir du skriverens bane, for eksempel **Printer:\PR0739** og et filnavn.

Styringen lagrer filen under det definerte filnavnet i den definerte banen. Styringen skriver ikke ut filnavnet.

Styringen lagrer filen helt til den blir skrevet ut.

Eksempel

```
11 FN 16: F-PRINT TNC:MASKE-MASKE1.A / PRINTER:-\PRINT1 ; Skriv ut utdatafil med FN 16
```

FN 18: SYSREAD – Lese systemdata

Med funksjonen **FN 18: SYSREAD** kan du lese systemdata og lagre dem i Q-parametere. Du velger systemdato via et gruppenummer (ID-nr.), et systemdatanummer og eventuelt via en indeks.



De leste verdiene i funksjonen **FN 18: SYSREAD** viser styringen alltid **metrisk** uavhengig av enheten til NC-programmet.

Alternativt kan du lese ut data fra den aktive verktøytabelen ved hjelp av **TABDATA READ**. Styringen regner da tabellverdiene automatisk om til NC-programmets målenhet.

Mer informasjon: "Systemdata", Side 610

Eksempel: Tilordne verdien til den aktive skaleringen på Z-aksen til Q25

```
55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3
```

FN 19: PLC – Overføre verdier til PLS

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 19: PLC** kan du overføre opptil to faste eller variable verdier til PLS.

FN 20: WAIT FOR – Synkronisere NC og PLS

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 20: WAIT FOR** kan du utføre en synkronisering mellom NC og PLS i løpet av programkjøringen. Styringen stanser kjøringen til den betingelsen du programmerte i **FN 20: WAIT FOR**-blokken er oppfylt.

Du kan alltid bruke **SYNC**-funksjonen, f.eks. ved å bruke **FN 18: SYSREAD** til å lese systemdata. Systemdataene krever synkronisering til gjeldende dato og klokkeslett. Styringen stopper forhåndsberegningen med funksjonen **FN 20: WAIT FOR**. Styringen beregner NC-blokken i henhold til **FN 20** først etter at styringen har behandlet NC-blokken med **FN 20**.

Eksempel: Stanse intern forhåndsberegning, og lese aktuell posisjon i X-aksen

| | |
|--|---|
| 11 FN 20: WAIT FOR SYNC | ; Stopp intern forhåndsberegning med FN 20 |
| 12 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1 | ; Bestem posisjonen til X-aksen med FN 18 |

FN 29: PLS – Overføre verdier til PLS

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Med funksjonen **FN 29: PLS** kan du overføre opptil åtte faste eller variable verdier til PLS.

FN 37: EKSPORT

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Endringer av PLS kan føre til uønsket atferd og alvorlige feil, f.eks. at styringen ikke kan betjenes. Derfor er tilgangen til PLS passordbeskyttet. Denne funksjonen gir HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandører mulighet til å kommunisere med PLS fra et NC-program. Det anbefales ikke at maskinoperatøren eller NC-programmereren bruker denne funksjonen. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med HEIDENHAIN, maskinprodusenten eller tredjepartsleverandøren.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.

Du må bruke funksjonen **FN 37: EXPORT** hvis du vil opprette egne sykluser og koble dem til styringen.

FN 38: SEND – Send informasjon fra NC-programmet

Med funksjonen **FN 38: SEND** kan du skrive faste eller variable verdier i loggboken fra NC-programmet, eller sende dem til en ekstern applikasjon, for eksempel StateMonitor.

Syntaksen består av to deler:

- **Format på sendeteksten:** Utdataetekst med valgfrie plassholdere for variablenes verdier, f.eks. **%f**



Inndata kan også være QS-parametere.

Vær oppmerksom på stor og liten bokstav ved angivelse av faste eller variable tall eller tekster.

- **Dato for plassholder i teksten:** Liste på maks. 7 Q-, QL eller QR-variabler, f.eks. **Q1**

Dataoverføringen skjer over et vanlig TCP/IP-datanettverk.



Du finner mer informasjon om dette i håndboken Remo Tools SDK.

Eksempel

Dokumenter verdiene til **Q1** og **Q23** i loggboken.

```
FN 38: SEND /"Q-parameter Q1: %f Q23: %f" / +Q1 / +Q23
```

Eksempel

Definer utdataformat for variabelverdiene.

```
FN 38: SEND /"Q-Parameter Q1: %05.1f" / +Q1
```

- > Styringen sender ut variabelverdien på totalt fem tegn, hvorav ett av dem er en desimal. Utdata fylles opp med såkalte ledende nuller ved behov.

```
FN 38: SEND /"Q-Parameter Q1: % 1.3f" / +Q1
```

- > Styringen sender ut variabelverdien på totalt syv tegn, hvorav tre av dem er en desimal. Utdata fylles opp med ledende nuller ved behov.



For å få **%** i utdataeteksten må du angi **%%** på ønsket teststed.

Eksempel

I dette eksempelet sender du informasjon til StateMonitor.

Med funksjonen **FN 38** kan du blant annet bokføre oppdrag.

For å kunne bruke denne funksjonen må følgende krav være oppfylt:

- StateMonitor versjon 1.2
 - Administrering av oppdrag ved hjelp av såkalte JobTerminals (alternativ #4) er mulig med StateMonitor versjon 1.2 eller nyere
- Ordre opprettet i StateMonitor
- Verktøymaskin tilordnet

For eksempelet gjelder følgende spesifikasjoner:

- Oppdragsnummer 1234
- Arbeidstrinn 1

| | |
|---|---|
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" | Opprett oppdrag |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE_ITEMNAME: HOLDER_ITEMID:123_TARGETQ:20" | Alternativ: Opprett oppdrag med delenavn, delenummer og nominell mengde |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" | Start oppdrag |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" | Start forberedelse |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION" | Produksjon |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP" | Stopp oppdrag |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" | Avslutt oppdrag |

Du kan også sende tilbakemelding om oppdragets emnemengde.

Med plassholderne **OK**, **S** og **R** angir du om tilbakemeldte emner er korrekt ferdigstilt eller ikke.

Med **A** og **I**, definerer du hvordan StateMonitor skal fortolke tilbakemeldingen. Hvis du overfører absolutte verdier, overskriver StateMonitor verdiene som var gyldige før dette. Hvis du overfører inkrementelle verdier, teller StateMonitor stykketallet opp.

| | |
|---|----------------------------------|
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" | Faktisk mengde (OK) absolutt |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" | Faktisk mengde (OK) inkrementelt |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" | Kassering (S) absolutt |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" | Kassering (S) inkrementelt |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15" | Etterarbeiding (R) absolutt |
| FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" | Etterarbeiding (R) inkrementelt |

9.10 Strengparameter

Funksjonene i strengbehandlingen

Bearbeiding av strenger (eng. string = tegnkjede) med **QS**-parametere kan brukes til å opprette variable tegnkjeder. Slike tegnkjeder kan du f.eks. overføre med funksjonen **FN 16:F-PRINT** for å opprette variable protokoller.

En strengparameter kan tilordnes en tegnkjede (bokstaver, tall, spesialtegn, styretegn og mellomrom) med en lengde på inntil 255 tegn. De tilordnede eller innleste verdiene kan viderebehandles og kontrolleres med funksjonene som blir beskrevet nedenfor. Totalt 2000 QS-parametere er tilgjengelige på samme måte som i Q-parameterprogrammeringen.

Mer informasjon: "Prinsipp og funksjonsoversikt", Side 272

I Q-parameterfunksjonene **STRINGFORMEL** og **FORMEL** ligger det ulike funksjoner for behandling av strengparameter.

| Funksjons-tast | Funksjonene i STRINGFORMEL | Side |
|-------------------|--|------|
| DECLARE STRING | Tilordne strengparameter | 317 |
| CFGREAD | Les av verdiene i maskinparameteren | 326 |
| STRENG- FORMEL | Kjeding av strengparameter | 318 |
| TOCHAR | Konvertere en tallverdi til en strengparameter | 319 |
| SUBSTR | Kopiere en delstreng fra en strengparameter | 320 |
| SYSSTR | Lese systemdata | 321 |





| Funksjons-tast | Strengfunksjoner i Formel-funksjonen | Side |
|----------------|--|------|
| TONUMB | Konvertere en strengparameter til en tallverdi | 322 |
| INSTR | Kontrollere en strengparameter | 323 |
| STRLEN | Registrere lengden på en strengparameter | 324 |
| STRCOMP | Sammenligne alfabetisk rekkefølge | 325 |



Når du bruker funksjonen **STRINGFORMEL**, er resultatet alltid en alfanumerisk verdi. Når du bruker funksjonen **FORMEL**, blir resultatet alltid en tallverdi.

Tilordne strengparameter

Før du kan bruke strengvariabler, må du først tilordne variablene. Til det bruker du kommandoen **DECLARE STRING**.

- 
 - ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **STRENG FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten **DECLARE STRING**

Eksempel

| | |
|---|--|
| 11 DECLARE STRING QS10 = "workpiece" | ; Tilordne alfanumerisk verdi til QS10 |
|---|--|

Kjeding av strengparameter

Med kjedeoperatoren (strengparameter || strengparameter) kan du forbinde flere strengparametere med hverandre.

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRENG FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der styringen skal lagre den kjedede strengen, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **første** delstrengen er lagret, og bekreft med tasten **ENT**.
- > Styringen viser kjedesymbolet ||.
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **andre** delstrengen er lagret, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Gjenta dette til alle delstrengene som skal kjedes, er valgt, og avslutt med tasten **END**

Eksempel: QS10 skal inneholde den komplette teksten fra QS12, QS13 og QS14.

```
11 QS10 = QS12 || QS13
```


 



```
; Føy sammen innholdet i  
QS12 og QS13 og tilordne til  
QS-parameteren QS10
```

Parameterinnhold:

- **QS12: Status :**
- **QS13: Kassering**
- **QS10: Status: Kassering**

Konvertere en tallverdi til en strengparameter

Med funksjonen **TOCHAR** konverterer styringen en tallverdi til en strengparameter. På den måten kan du knytte tallverdier til en strengvariabel.






- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Åpne funksjonsmeny
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten Strengfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **STRINGFORMEL**
- 
 - ▶ Velg funksjon for konvertering av en tallverdi til en strengparameter
 - ▶ Angi tallet eller ønsket Q-parameter som styringen skal konvertere, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Angi eventuelt antall desimaler som styringen skal ta med i konverteringen, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.

Eksempel: konvertere parameter Q50 til strengparameter QS11 med 3 desimaler

| | |
|---|--|
| 11 QS11 = TOCHAR (DAT+Q50 DECIMALS3) | ; Konverter numerisk verdi fra Q50 til en alfanumerisk verdi og tilordne til QS-parameteren QS11 |
|---|--|

Kopiere en delstreng fra en strengparameter

 Med funksjonen **SUBSTR** kan du kopiere en strengparameter fra et område som er definert.

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Åpne funksjonsmeny
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten Strengfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten **STRINGFORMEL**
 - ▶ Angi nummeret på parameteren der styringen skal lagre den kopierte tegnkedjen, og bekreft med tasten **ENT**.
- 
 - ▶ Velg funksjonen for å kopiere en delstreng
 - ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som du vil kopiere en delstreng fra, og bekreft med **ENT**.
 - ▶ Angi nummeret på stedet som du vil kopiere en delstreng fra, og bekreft med tasten **ENT**
 - ▶ Angi antall tegn som du vil kopiere, og bekreft med **ENT**
 - ▶ Lukk parenteser med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.



Det første tegnet i en tekstrekke starter internt på 0. plass.

Eksempel: Fra strengparameteren QS10 kan man fra den tredje plassen (BEG2) lese en tekststreng (LEN4) som består av fire tegn.


```
11 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10
    BEG2 LEN4 )
```

```
; Tilordne delstreng fra
    QS10 til QS-parameteren QS13
```


Lese systemdata

Med NC-funksjonen **SYSTR** kan du avlese systemdata og lagre innhold i QS-parametere. Du velger systemdatoen ved å bruke en gruppenummer-**ID** og et nummer **NR**.

Du kan etter ønske angi **IDX** og **DAT**.

| Gruppenavn, ID-nr. | Nummer | Beskrivelse |
|--|------------|--|
| Programinformasjon, 10010 | 1 | Bane for det gjeldende hovedprogrammet eller palett-programmet |
| | 2 | Banen til NC-programmet som nå kjøres |
| | 3 | Bane til NC-programmet valgt med syklus 12 PGM CALL |
| | 10 | Bane til NC-programmet som er valgt med SEL PGM |
| Kanaldata, 10025 | 1 | Nåværende kanalnavn, f.eks. CH_NC |
| Verdier programmert under verktøyoppkalling, 10060 | 1 | Navnet på det gjeldende verktøyet |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  NC-funksjonen lagrer kun verktøynavnet når du kaller opp verktøyet med verktøynavnet. </div> | | |
| Kinematikk, 10290 | 10 | Programmert kinematikk i den siste NC-funksjonen FUNKSJONSMODUS |
| Aktuell systemtid, 103212 | 1 - 16, 20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss ■ 2: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm ■ 3: DD.MM.YY tt:mm ■ 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ■ 5: YYYY-MM-DD tt:mm ■ 6: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm ■ 7: ÅÅ-MM-DD t:mm ■ 8: DD.MM.ÅÅÅÅ ■ 9: D.MM.ÅÅÅÅ ■ 10: D.MM.ÅÅ ■ 11: YYYY-MM-DD ■ 12: YY-MM-DD ■ 13: tt:mm:ss ■ 14: t:mm:ss ■ 15: t:mm ■ 16: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm ■ 20: XX Betegnelsen XX står for den 2-sifrede utgaven av den aktuelle kalenderuken, som oppviser de følgende egenskapene ifølge ISO 8601 : <ul style="list-style-type: none"> ■ Har sju dager ■ Begynner på en mandag ■ Nummereres fortløpende ■ Den første kalenderuken inneholder den første torsdagen i året |
| Data for touch-proben, 10350 | 50 | Touch-probe-type for det aktive emnet touch-probe TS |

| Gruppenavn, ID-nr. | Nummer | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------|---|
| | 70 | Touch-probe-type for det aktive verktøy- touch-probe-systemet TT |
| | 73 | Navn på det aktive verktøy- touch-probe-systemet TT fra maskinparameteren activeTT |
| Data for palettbearbeidingen, 10510 | 1 | Navnet på paletten som skal bearbeides |
| | 2 | Bane for palettabellen som er valgt |
| NC-programvareversjon, 10630 | 10 | Nummer på NC-programvareversjonen |
| Informasjon for ubalansesyklus, 10855 | 1 | Bane til kalibreringstabellen for ubalanse Kalibreringstabellen for ubalanse er en del av den aktive kinematikken. |
| Verktøydata, 10950 | 1 | Navnet på det gjeldende verktøyet |
| | 2 | Innhold i DOC -kolonnen til gjeldende verktøy |
| | 3 | AFC-regelinnstilling for gjeldende verktøy |
| | 4 | Verktøybærerkinematikk for gjeldende verktøy |

Konvertere en strengparameter til en tallverdi

Funksjonen **TONUMB** konverterer en strengparameter til en tallverdi. Verdien som skal konverteres, må bare bestå av tallverdier.



QS-parameteren som skal konverteres, må bare inneholde én tallverdi, ellers avgir styringen en feilmelding.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
- ▶ Angi nummeret på parameteren der styringen skal lagre tallverdien, og bekreft med tasten **ENT**.



- ▶ Skift funksjonstastrekke







- ▶ Velg funksjonen for konvertering av en strengparameter til en tallverdi.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal konvertere, og bekreft med tasten **ENT**.
- ▶ Lukk parenteser med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.

Eksempel: konvertere strengparameteren QS11 til en numerisk parameter Q82

```
11 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 ) ; Konverter alfanumerisk verdi i QS11 til numerisk verdi og tilordne til Q82
```

Kontrollere en strengparameter

Med funksjonen **INSTR** kan du kontrollere om eller hvor en strengparameter befinner seg i en annen strengparameter.

- 
 - ▶ Velg Q-parameterfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
 - ▶ Angi nummer på Q-parameteren for resultatet, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Styringen lagrer det stedet der tekstsøket skal begynne, i parameteren.
- 
 - ▶ Skifte funksjonstastrekke
- 
 - ▶ Velg funksjonen for å kontrollere en strengparameter.
 - ▶ Angi nummeret på QS-parameteren der den teksten som det skal søkes etter er lagret, og bekreft med tasten **ENT**
 - ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal søke gjennom, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Angi nummeret på stedet der styringen skal begynne å søke etter delstrengen, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Lukk parenteser med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.







Det første tegnet i en tekstrekke starter internt på 0. plass. Hvis styringen ikke finner delstrengen den leter etter, lagres hele lengden på strengene som det skal søkes i (tellingen begynner her ved 1) i resultatparameteren. Hvis delstrengen som det søker etter forekommer flere ganger, angir styringen det første stedet der den finner delstrengen.

Eksempel: søke i QS10 etter teksten som er lagret i parameter QS13. Begynn søket fra den tredje plassen.

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

Registrere lengden på en strengparameter

Funksjonen **STRLEN** gir lengden på teksten som er lagret i en valgbar strengparameter.

- 
 - ▶ Velg Q-parameterfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
 - ▶ Angi nummeret på Q-parameteren der styringen skal lagre den registrerte strenglengden, og bekreft med tasten **ENT**.
- 
 - ▶ Skifte av funksjonstastrekke
- 
 - ▶ Velg funksjonen for å registrere tekstlengden på en strengparameter.
 - ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som styringen skal registrere lengden til, og bekreft med tasten **ENT**.
 - ▶ Lukk parenteser med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.

 







Eksempel: registrere lengden på QS15

`11 Q52 = STRLEN (SRC_QS15)` ; Bestem antall tegn i **QS14** og tilordne til **Q52**

i Hvis den valgte **QS-parameteren** ikke er definert, leverer styringen verdien -1.

Sammenlign leksikalsk rekkefølge av to alfanumeriske strenger

Med NC-funksjonen **STRCOMP** sammenlignes den leksikalske rekkefølgen av innholdet til to QS-parametere.

-  ▶ Velg Q-parameterfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
-  ▶ Angi nummeret på Q-parameteren som styringen skal lagre sammenligningsresultatet i. Bekreft med tasten **ENT**.
-  ▶ Skifte funksjonstastrekke
-  ▶ Velg funksjonen for sammenligning av strengparametere.
-  ▶ Angi nummeret på den første QS-parameteren som styringen skal sammenligne, og bekreft med tasten **ENT**.
-  ▶ Angi nummeret på den andre QS-parameteren som styringen skal sammenligne, og bekreft med tasten **ENT**.
-  ▶ Lukk parentesen med tasten **ENT**, og bekreft inntastingen med tasten **END**.



Styringen viser følgende resultater:

- **0**: Innholdet i begge QS-parametrene er identisk
- **-1**: Innholdet i den første QS-parameteren er i leksikalsk rekkefølge **før** innholdet i den andre QS-parameteren
- **+1**: Innholdet i den første QS-parameteren er i leksikalsk rekkefølge **etter** innholdet i den andre QS-parameteren

Den leksikalske rekkefølgen er som følger:

- 1 spesialtegn, f.eks. ?_
- 2 sifre, f.eks. 123
- 3 store bokstaver, f.eks. ABC
- 4 små bokstaver, f.eks. abc



Styringen kontrollerer fra og med det første tegnet inntil innholdet i QS-parametrene skiller seg fra hverandre. Dersom innholdet f.eks. avviker i fjerde posisjon, avbryter styringen testen på dette tidspunktet. Kortere innhold med samme streng vises først i rekken, f.eks. abc før abcd.





Eksempel: sammenlign leksikalsk rekkefølge for QS12 og QS14

11 Q52 = STRCOMP (SRC_QS12 ; Sammenlign leksikalsk rekkefølge av verdiene i QS12 og QS14)

Lese maskinparametere

Med NC-funksjonen **CFGREAD** du kan avlese maskinparameterinnholdet i styringen som numeriske eller alfanumeriske verdier. De avleste verdiene blir alltid vist i metriske enheter.

For å avlese en maskinparameter må du bestemme følgende innhold i styringens konfigurasjonseditor:

| Symbol | Type | Beskrivelse | Eksempel |
|---|------------------|--|--------------------------|
|  | Nøkkel | Gruppenavn på maskinparameter Gruppenavnet kan angis valgfritt | CH_NC |
|  | Entitet | parameterobjekt Navnet begynner alltid med Cfg | CfgGeoCycle |
|  | Attributt | Navn på maskinparameter | displaySpindleErr |
|  | Indeks | Listeindeks for en maskinparameter Listeindeksen kan spesifiseres valgfritt | [0] |



I konfigurasjonseditoren for maskinparameterne kan du endre visningen av de eksisterende parameterne. Med standardinnstillingen vises parameterne med korte, forklarende tekster.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**


Hvis du leser av en maskinparameter med NC-funksjonen **CFGREAD**, må du først definere en QS-parameter med attributt, entitet og nøkkel.


Styringen spør etter følgende parametere i NC-funksjonsdialogen **CFGREAD**:

- **KEY_QS:** Gruppenavn (nøkkel) for maskinparameter
- **TAG_QS:** Objektavn (entitet) for maskinparameter
- **ATR_QS:** Navn (attributt) på maskinparameter
- **IDX:** Indeks for maskinparameter

Lese tallverdi for en maskinparameter

Lagre verdi for en maskinparameter som numerisk verdi i en QS-parameter:

- 
 - ▶ Velg Q-parameterfunksjoner

- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FORMEL**
 - ▶ Angi nummeret på Q-parameteren der styringen skal lagre maskinparameteren.
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - ▶ Velg funksjonen **CFGREAD**
 - ▶ Angi numrene på strengparametere for nøkkel, entitet og attributt.
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - ▶ Angi eventuelt nummer for indeks, eller hopp over dialog med **NO ENT**
 - ▶ Lukk parenteser med **ENT**-tasten.
 - ▶ Avslutt angivelsen med tasten **END**.

Eksempel: Lese overlappingsfaktor som Q-parameter

Parameterinnstilling i redigeringsprogram for konfigurasjon

```
ChannelSettings
  CH_NC
    CfgGeoCycle
      pocketOverlap
```

Eksempel

| | |
|--|---|
| 11 QS11 = "CH_NC" | ; Tilordne nøkkel til QS-parameteren QS11 |
| 12 QS12 = "CfgGeoCycle" | ; Tilordne entitet til QS-parameteren QS12 |
| 13 QS13 = "pocketOverlap" | ; Tilordne attributt til QS-parameteren QS13 |
| 14 Q50 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13) | ; Les av innholdet i maskinparameteren |

9.11 Forhåndsinnstilte Q-parametere

Styringen tildeler Q-parametrene **Q100** til **Q199**, f.eks. følgende verdier:

- verdier fra PLS
- informasjon om verktøy og spindel
- informasjon om driftsstatus
- Måleresultater fra touch-probe-sykluser

Styringen lagrer verdiene til Q-parametrene **Q108** og **Q114** til **Q117** i måleenheten til det aktuelle NC-programmet.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

HEIDENHAIN-sykluser, maskinprodusentsykluser og tredjepartsfunksjoner bruker Q-parametere. I tillegg kan du programmere Q-parametere i NC-programmer. Hvis du ikke bare bruker de anbefalte Q-parameterområdene når Q-parametere benyttes, kan dette føre til overlappinger (vekselvirkninger) og dermed uønsket atferd. Det er fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Du må bare bruke Q-parameterområder som er anbefalt av HEIDENHAIN.
- ▶ Les dokumentasjonen til HEIDENHAIN, maskinprodusenten og tredjepartsleverandøren.
- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen

i Du må ikke bruke noen forhåndsstilordnede variabler som aritmetiske parametere i NC-programmer, f.eks. Q- og QS-parametre i området 100 til 199.

Verdier fra PLS: Q100 til Q107

Styringen tilordner Q-parametrene **Q100** til **Q107** verdier fra PLS.

Aktiv verktøyradius: Q108

Styringen tilordner verdien av den aktive verktøyradiusen til Q-parameteren **Q108**.

Styringen beregner den aktive verktøyradiusen fra følgende verdier:

- Verktøyradius **R** fra verktøytabelen
- Deltaverdi **DR** fra verktøytabelen
- Deltaverdi **DR** fra NC-programmet med en korreksjonstabell eller verktøyoppkalling

Mer informasjon: "Deltaverdier for lengder og radier", Side 128

i Styringen lagrer den aktive verktøyradiusen utover en omstart av styringen.

Verktøyakse Q109

Verdien til Q-parameter **Q109** avhenger av den aktuelle verktøyaksen:

| Forhåndsinnstilte | Verktøyakse |
|-------------------|----------------------------|
| Q109 = -1 | Ingen verktøyakse definert |
| Q109 = 0 | X-akse |
| Q109 = 1 | Y-akse |
| Q109 = 2 | Z-akse |
| Q109 = 6 | U-akse |
| Q109 = 7 | V-akse |
| Q109 = 8 | W-akse |

Spindelstatus Q110

Verdien til parameter **Q110** avhenger av den siste aktiverte tilleggsfunksjonen for spindelen:

| Forhåndsinnstilte | Tilleggsfunksjoner |
|-------------------|---|
| Q110 = -1 | Ingen spindelstatus definert |
| Q110 = 0 | M3 Slå på spindelen med urviseren |
| Q110 = 1 | M4 Slå på spindelen mot urviseren |
| Q110 = 2 | M5 etter M3 Stopp spindelen |
| Q110 = 3 | M5 etter M4 Stopp spindelen |

Kjølevæsketilførsel Q111

Verdien til Q-parameteren **Q111** avhenger av den sist aktiverte tilleggsfunksjonen for kjølevæsketilførselen:

| Forhåndsinnstilte | Tilleggsfunksjoner |
|-------------------|--------------------------------|
| Q111 = 1 | M8 Slå på kjølevæske |
| Q111 = 0 | M9 Slå av kjølevæske |

Overlappingsfaktor Q112

Styringen tilordner Q-parameteren **Q112** til overlappingsfaktoren ved lommefresing.

Måleenhet i NC-programmet Q113

Verdien til Q-parameteren **Q113** avhenger av måleenheten i NC-programmet. For **PGM CALL**-nesting, bruker styringen hovedprogrammets måleenhet:

| Forhåndsinnstilte | Måleenhet for hovedprogrammet |
|-------------------|-------------------------------|
| Q113 = 0 | Metrisk system (mm) |
| Q113 = 1 | Tommessystem (inch) |

Verktøylengde Q114

Styringen tilordner verdien av den aktive verktøylengden til Q-parameteren **Q114**.

Styringen beregner den aktive verktøylengden fra følgende verdier:

- Verktøylengde **L** fra verktøytabelen
- Deltaverdi **DL** fra verktøytabelen
- Deltaverdi **DL** fra NC-programmet med en korreksjonstabell eller et verktøyoppkall



Styringen lagrer den aktive verktøylengden utover en omstart av styringen.

Måleresultat av programmerbare touch-probe-sykluser Q115 til Q119

Styringen tilordner måleresultatet av en programmerbar touch-probe-syklus til følgende Q-parametere.

Styringen tar ikke hensyn til radius og lengde på sensorstiften for disse Q-parametrene.



Hjelpebildene til touch-probe-syklusene viser om styringen lagrer et måleresultat i en variabel.

Styringen tilordner Q-parameteren **Q115** til **Q119** verdiene til koordinataksene etter probing:

| Forhåndsinnstilte | Koordinatene for aksene |
|-------------------|--|
| Q115 | PROBEPUNKT I X |
| Q116 | PROBEPUNKT I Y |
| Q117 | PROBEPUNKT I Z |
| Q118 | PROBEPUNKT I 4. AKSE , f.eks. A-akse Maskinprodusenten definerer den 4. aksen |
| Q119 | PROBEPUNKT I 5. AKSE , f.eks. B-akse Maskinprodusenten definerer den 5. aksen |

Q-parametre Q115 og Q116 med automatisk verktøymåling

Styringen tilordner det faktiske avviket mellom innstilt og faktisk verdi ved automatisk verktøymåling til Q-parametrene **Q115** og **Q116**, f.eks. med TT 160:

| Forhåndsinnstilte | Diff. mellom aktuell og nom. verdi |
|-------------------|------------------------------------|
| Q115 | Verktøylengde |
| Q116 | Verktøyradius |



Etter probing kan Q-parametrene **Q115** og **Q116** inneholde andre verdier.

Beregnete koordinater for roteringsaksene Q120 til Q122

Styringen tilordner Q-parameteren **Q120** til **Q122** de beregnede koordinatene fra roteringsaksene:

| Forhåndsinnstilte | Koordinater for roteringsaksene |
|-------------------|---------------------------------|
| Q120 | AKSEVINKEL FOR A-AKSEN |
| Q121 | AKSEVINKEL FOR B-AKSEN |
| Q122 | AKSEVINKEL FOR C-AKSEN |

Måleresultater til touch-probe-sykluser

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av målesykluser for emne og verktøy**

Styringen tilordner Q-parametrene **Q150** til **Q160** de faktisk målte verdiene:

| Forhåndsinnstilte | Målte aktuelle verdier |
|-------------------|---|
| Q150 | MAALT VINKEL |
| Q151 | FKT. VRD., S., H.AKSE |
| Q152 | FKT. VRD., S., S.AKSE |
| Q153 | FKT. VRD., DIAMETER |
| Q154 | FK. VR., LOM., H.AKSE |
| Q155 | FK. VR., LOM., S.AKSE |
| Q156 | FAKT. VRD., LENGDE |
| Q157 | FAKT. VRD., SENT.AKSE |
| Q158 | PROSJ.VINKEL, A-AKSE |
| Q159 | PROSJ.VINKEL, B-AKSE |
| Q160 | KOORDINAT, MAALEAKSE Koordinat for akse valgt i syklusen |

Styringen tilordner Q-parametrene **Q161** til **Q167** det beregnede avviket:

| Forhåndsinnstilte | Beregnet avvik |
|-------------------|---|
| Q161 | AVVIK, S., H.AKSE Sentrumsavvik i hovedaksen |
| Q162 | AVVIK, S., SIDEAKSE Sentrumsavvik i sideaksen |
| Q163 | AVVIK, DIAMETER |
| Q164 | AVVIK, LOMME, H.AKSE Avvik for lommelengde i hovedaksen |
| Q165 | AVVIK, S., SIDEAKSE Avvik for lommebredden i sekundæraksen |
| Q166 | AVVIK, LENGDE Avvik for målt lengde |
| Q167 | AVVIK, SENTERAKSE Avvik i midtaksens posisjon |

Styringen tilordner Q-parametrene **Q170** til **Q172** de fastsatte romvinklene:

| Forhåndsinnstilte | Beregnet romvinkel |
|-------------------|--------------------|
| Q170 | ROMVINKEL A |
| Q171 | ROMVINKEL B |
| Q172 | ROMVINKEL C |

Styringen tilordner Q-parametrene **Q180** til **Q182** den fastslåtte emnestatusen:

| Forhåndsinnstilte | Emnestatus |
|-------------------|-----------------------------|
| Q180 | EMNET ER GODT |
| Q181 | ETTERARBEID FOR EMNE |
| Q182 | KASSERING AV EMNE |

Styringen reserverer Q-parametrene **Q190** til **Q192** til resultatene av en verktøymåling med et lasermålesystem.

Styringen reserverer Q-parametrene **Q195** til **Q198** til intern bruk:

| Forhåndsinnstilte | Reservert for intern bruk |
|-------------------|---|
| Q195 | MERKE FOR SYKLUSER |
| Q196 | MERKE FOR SYKLUSER |
| Q197 | MERKE FOR SYKLUSER Sykluser med posisjonsmønster |
| Q198 | NR. SISTE PROBESYKLUS Nummer på siste aktive touch-probe-syklus |

Verdien av Q-parameteren **Q199** avhenger av statusen til en verktøymåling med en verktøy-touch-probe:

| Forhåndsinnstilte | Status for verktøymåling med verktøyets touch-probe |
|-------------------|--|
| Q199 = 0,0 | Verktøy innenfor toleransen |
| Q199 = 1,0 | Verktøyet er slitt (LTOL/RTOL overskredet) |
| Q199 = 2,0 | Verktøyet er brukket (LBREAK/RBREAK overskredet) |

Måleresultatene til touch-probe-syklusene 14xx

Styringen tilordner Q-parametrene **Q950** til **Q967** de målte faktiske verdiene i forbindelse med touch-probe-syklusene **14xx**:

| Forhåndsinnstilte | Målte aktuelle verdier |
|-------------------|---|
| Q950 | P1 Målt hovedakse |
| Q951 | P1 Målt sideakse |
| Q952 | P1 Målt VT-akse |
| Q953 | P2 Målt hovedakse |
| Q954 | P2 Målt sideakse |
| Q955 | P2 Målt VT-akse |
| Q956 | P3 Målt hovedakse |
| Q957 | P3 Målt sideakse |
| Q958 | P3 Målt VT-akse |
| Q961 | Målt SPA Romvinkel SPA i koordinatsystemet for arbeidsplan WPL-CS |

| Forhåndsinnstilte | Målte aktuelle verdier |
|-------------------|--|
| Q962 | Målt SPB Romvinkel SPB i WPL-CS |
| Q963 | Målt SPC Romvinkel SPC i WPL-CS |
| Q964 | Målt grunnrotering Roteringsvinkel i inndata-koordinatsystemet I-CS |
| Q965 | Målt bordrotering |
| Q966 | Målt diameter 1 |
| Q967 | Målt diameter 2 |

Styringen tilordner Q-parameteren **Q980** til **Q997** de beregnede avvikene i forbindelse med touch-probe-syklusene **14xx** i følgende Q-parametere:

| Forhåndsinnstilte | Målte avvik |
|-------------------|--|
| Q980 | P1 Feil, hovedakse |
| Q981 | P1 Feil, sideakse |
| Q982 | P1 Feil, VT-akse |
| Q983 | P2 Feil, hovedakse |
| Q984 | P2 Feil, sideakse |
| Q985 | P2 Feil, VT-akse |
| Q986 | P3 Feil, hovedakse |
| Q987 | P3 Feil, sideakse |
| Q988 | P3 Feil, VT-akse |
| Q994 | Feil, grunnrotering Vinkel i inndata-koordinatsystemet I-CS |
| Q995 | Målt bordrotering |
| Q996 | Feil, diameter 1 |
| Q997 | Feil, diameter 2 |

Verdien av Q-parameteren **Q183** avhenger av emnets status i forbindelse med touch-probe-syklusene 14xx:

| Forhåndsinnstilte | Emnestatus |
|-------------------|---------------|
| Q183 = -1 | Ikke definert |
| Q183 = 0 | OK |
| Q183 = 1 | Justering |
| Q183 = 2 | Kassering |

Kontroll av overspenningssituasjonen: Q601

Verdien til parameteren **Q601** viser statusen til den kamerabaserte kontrollen av overspenningssituasjonen VSC.

| Parameter-verdi | Status |
|-----------------|---|
| Q601 = 1 | Ingen feil |
| Q601 = 2 | Feil |
| Q601 = 3 | Ikke definert kontrollområde eller for få referansebilder |
| Q601 = 10 | Intern feil (ingen signal, kamerafeil, osv.) |

9.12 Tabelltilganger med SQL-kommandoer

Innføring

Når du vil ha tilgang til numerisk eller alfanumerisk innhold i en tabell eller vil manipulere tabellene (f.eks. gi nytt navn til kolonner eller linjer), kan du bruke de tilgjengelige SQL-kommandoene.

Syntaksen til SQL-kommandoene som er tilgjengelige internt i styringen, er basert på programmeringsspråket SQL, men stemmer likevel ikke fullstendig overens med det. I tillegg støtter ikke styringen hele omfanget til SQL-språket.

i Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks. +. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

i Det er bare mulig å teste SQL-funksjoner i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk**, **Programkjøring blokkrekke** og **Posisjonering med manuell inntasting**.

i Lese- og skrive-tilgang til enkelte verdier i en tabell er mulig ved hjelp av funksjonene **FN 26: TABOPEN**, **FN 27: TABWRITE** og **FN 28: TABREAD**.
Mer informasjon: "Fritt definerbare tabeller", Side 431
For å oppnå maksimal hastighet med HDR-disker i tabellprogrammer og for å skåne regnefunksjonen, anbefaler HEIDENHAIN å bruke SQL-funksjoner i stedet for **FN 26**, **FN 27** og **FN 28**.

Deretter blir bl.a. følgende begreper benyttet:

- SQL-kommando refererer til de tilgjengelige funksjonstastene
- SQL-setninger beskriver tilleggsfunksjoner som blir angitt manuelt som en del av syntaksen
- **HANDLE** identifiserer en bestemt transaksjon i syntaksen (etterfulgt av parameter for identifisering)
- **Resultatsett** inneholder forespørselsresultatet (etterfølgende kalt resultatmengde)

SQL-transaksjon

I NC-programvaren får du tilgang til tabellene via en SQL-server. Denne serveren blir styrt med de tilgjengelige SQL-kommandoene. Du kan definere SQL-kommandoene direkte i et NC-program.

Serveren er basert på en transaksjonsmodell. En **transaksjon** består av flere trinn som utføres samtidig, og som dermed garanterer en ordnet og definert behandling av tabellpostene.

Eksempel på en transaksjon:

- Tilordne Q-parametere til tabellkolonnene for lese- og skrivetilgang med **SQL BIND**
- Velg data med **SQL EXECUTE** med setningen **SELECT**
- Les, endre eller legg til data med **SQL FETCH**, **SQL UPDATE** eller **SQL INSERT**
- Bekreft eller forkast interaksjonen med **SQL COMMIT** eller **SQL ROLLBACK**
- Frigi bindinger mellom tabellkolonner og Q-parametere med **SQL BIND**



Avslutt alle begynte transaksjoner, også selv om du bare har lesetilgang. Det er bare avslutningen av transaksjonene som sikrer at endringene og utvidelsene blir overført, at sperrere blir opphevet og at de brukte ressursene blir frigitt.

Resultatsett og Handle

Resultatsett beskriver resultatmengden til en tabellfil. En forespørsel med **SELECT** definerer resultatmengden.

Resultatsett oppstår når forespørselen utføres i SQL-serveren og opptar ressurser der.

Denne forespørselen fungerer som et filter for tabellen og gjør bare en del av datapostene synlige. For å gjøre det mulig å utføre forespørselen må tabellfilen nødvendigvis leses på dette punktet.

For å identifisere **resultatsett** ved lesing og endring av data og når transaksjonen skal avsluttes, tilordner SQL-serveren en **Handle**. **Handle** viser resultatet til forespørselen som er synlig i NC-programmet. Verdien 0 indikerer en ugyldig **Handle**. Det betyr at det ikke kunne opprettes et **resultatsett** for en forespørsel. Når ingen linjer oppfyller den angitte betingelsen, blir det opprettet et tomt **resultatsett** under en gyldig **Handle**.

Programmere SQL-kommando



Denne funksjonen blir først frigitt etter at nøkkeltallet **555343** er angitt.

SQL-kommandoer programmerer du i driftsmodusen

Programmering eller **Posisjoner m. mdi**:

SPEC
FCT

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten

PROGRAM
FUNKSJONER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Skifte funksjonstastrekke

SQL

- ▶ Trykk på funksjonstasten **SQL**
- ▶ Velg SQL-kommando med funksjonstasten

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Lese- og skrivetilgang ved hjelp av SQL-kommandoer skjer alltid med metriske enheter, uavhengig av den valgte måleenheten til tabellen og NC-programmet.

Hvis du f.eks. lagrer en lengde fra en tabell i en Q-parameter, er verdien deretter alltid metrisk. Hvis denne verdien deretter blir brukt til programmering i et Inch-program (**L X+Q1800**), fører det til en feil posisjon.

- ▶ Omregn de leste verdiene før bruk i Inch-programmene

Funksjonsoversikt

Oversikt over funksjonstaster


Styringen gjør det mulig å arbeide med følgende kommandoer:

| Funksjons- tast | Funksjon | Side |
|--------------------|--|------|
| SQL BIND | SQL BIND oppretter eller sletter forbindelser mellom tabellkolonner og Q- eller QS-parametere | 340 |
| SQL EXECUTE | SQL EXECUTE åpner en transaksjon ved valg av tabellkolonner og tabellinjer eller muliggjør bruk av ytterligere SQL-setninger (tilleggsfunksjoner) | 341 |
| SQL FETCH | SQL FETCH overfører verdiene til de bundne Q-parameterne | 345 |
| SQL ROLLBACK | SQL ROLLBACK forkaster alle endringer og lukker transaksjonen | 351 |
| SQL COMMIT | SQL COMMIT lagrer alle endringer og lukker transaksjonen | 350 |
| SQL UPDATE | SQL UPDATE utvider transaksjonen med endringen av en eksisterende linje | 347 |
| SQL INSERT | SQL INSERT oppretter en ny tabellinje | 349 |
| SQL SELECT | SQL SELECT leser ut en enkeltverdi fra en tabell, men åpner ikke en transaksjon | 353 |

SQL BIND

SQL BIND binder en Q-parameter til en tabellkolonne. SQL-kommandoene **FETCH**, **UPDATE** og **INSERT** evaluerer denne bindingen (tilordningen) ved dataoverføringer mellom **resultatsett** (resultatmengde) og NC-program.

En **SQL BIND** uten tabell- og kolonnenavn opphever bindingen. Bindingen slutter senest med slutten på NC-programmet eller underprogrammet.

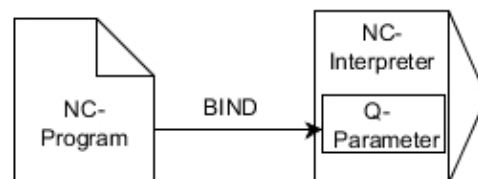

Merknader til programmeringen:

- Programmer ønsket antall bindinger med **SQL BIND** før du bruker kommandoene **FETCH**, **UPDATE** eller **INSERT**.
- Ved lese- og skriveoperasjoner inkluderer styringen utelukkende kolonner som er angitt med **SELECT**-kommandoen. Hvis du angir kolonner uten binding i **SELECT**-kommandoen, avbryter styringen lese- eller skriveoperasjonen med en feilmelding.

SQL
BIND

- ▶ **Parameternr. for resultat:** Definere Q-parameter for bindingen til tabellkolonnen
- ▶ **Database: Kolonnenavn:** Definere tabellnavn og tabellkolonne (skill ad med .)
 - **Tabellnavn:** Synonym eller bane med filnavn for tabellen
 - **Kolonnenavn:** vist navn i redigeringsprogrammet for tabellen

Eksempel: Binde Q-parametere til tabellkolonner

| | |
|--|--|
| 11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr" | |
| 12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X" | |
| 13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y" | |
| 14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z" | |

Eksempel: Løsne bindingen

| | |
|------------------|--|
| 91 SQL BIND Q881 | |
| 92 SQL BIND Q882 | |
| 93 SQL BIND Q883 | |
| 94 SQL BIND Q884 | |

SQL EXECUTE


Du bruker **SQL EXECUTE** i forbindelse med ulike SQL-setninger.

De etterfølgende SQL-setningene blir brukt i SQL-kommandoen

SQL EXECUTE.

| Setning | Funksjon |
|-----------------------|--|
| SELECT | Velg data |
| CREATE SYNONYM | Opprett synonym (erstatte lange baneangivelser med korte navn) |
| DROP SYNONYM | Slett synonym |
| CREATE TABLE | Generer tabell |
| COPY TABLE | Kopier tabell |
| RENAME TABLE | Gi nytt navn til tabell |
| DROP TABLE | Slett tabell |
| INSERT | Sett inn tabellinjer |
| UPDATE | Oppdater tabellinjer |
| DELETE | Slett tabellinjer |
| ALTER TABLE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Legg til tabellkolonner med ADD ■ Slett tabellkolonner med DROP |
| RENAME COLUMN | Gi nytt navn til tabellkolonner |

Eksempel for kommandoen SQL EXECUTE

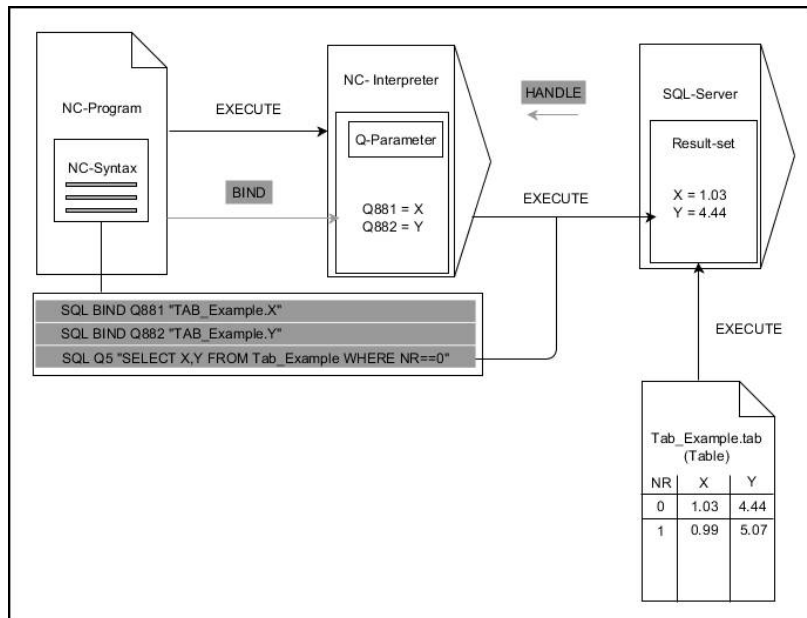

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL EXECUTE**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL EXECUTE**

SQL EXECUTE med SQL-setningen SELECT

SQL-serveren lagrer dataene linjevis i **resultatsett** (resultatmengden). Linjene nummereres fortløpende fra 0 og oppover. Disse linjenumrene (til **INDEX**) brukes ved SQL-kommandoene **FETCH** og **UPDATE**.

Når **SQL EXECUTE** brukes i forbindelse med SQL-setningen **SELECT**, blir det valgt tabellverdier som blir overført til **resultatsett**.

 
I motsetning til SQL-kommandoen **SQL SELECT** muliggjør kombinasjonen av **SQL EXECUTE** og setningen **SELECT** at flere kolonner og linjer kan velges samtidig.

I funksjonen **SQL ... "SELECT...WHERE..."** angir du søkekriteriene. Dermed kan du begrense antall linjer som skal overføres etter behov. Hvis du ikke bruker dette alternativet, lastes alle linjer i tabellen.

I funksjonen **SQL ... "SELECT...ORDER BY..."** angir du sorteringskriteriet. Angivelsen består av kolonnebetegnelsen og nøkkelordet (**ASC**) for stigende eller (**DESC**) synkende sortering. Hvis du ikke bruker dette alternativet, lagres linjene i tilfeldig rekkefølge.

Med funksjonen **SQL ... "SELECT...FOR UPDATE"** sperrer du de valgte linjene for andre applikasjoner. Andre applikasjoner kan fortsatt lese disse linjene, men ikke endre dem. Når du skal foreta endringer i tabellpostene, må du bruke dette alternativet.

Tomt resultatsett: Hvis det ikke finnes noen linjer som oppfyller søkekriteriet, returnerer SQL-serveren en gyldig **HANDLE**, men uten tabellposter.



- ▶ Definer **Parameternummer for resultat**
 - Returverdien brukes til å identifisere en åpent transaksjon
 - Returverdien brukes til å kontrollere lesingen
Styringen lagrer **HANDLE** i den angitte parameteren. Data kan deretter leses der. **HANDLE** gjelder helt til du bekrefter eller forkaster transaksjonen.
 - **0**: lesing med feil
 - ulik **0**: returverdien til **HANDLE**
- ▶ **Database: SQL-setning:** Programmere SQL-setning
 - **SELECT**: tabellkolonnene som skal overføres (flere kolonner holdes adskilt med ,)
 - **FROM**: synonym eller absolutt bane for tabellen (bane mellom enkle anførselstegn)
 - **WHERE** (valgfritt): kolonnenavn, betingelse og sammenligningsverdi (Q-parameter mellom enkle anførselstegn etter :)
 - **ORDER BY** (valgfritt): kolonnenavn og sorteringstype (**ASC** for stigende, **DESC** for synkende sortering)
 - **FOR UPDATE** (valgfritt): sperre skrivetilgang til de valgte linjene for andre prosesser

Betingelser for WHERE-angivelsen

| Betingelse | programmering |
|-------------------------------------|---------------|
| lik | = == |
| ulik | != <> |
| mindre enn | < |
| mindre enn eller lik | <= |
| større enn | > |
| større enn eller lik | >= |
| Tom | IS NULL |
| ikke tom | IS NOT NULL |
| Tilknytte flere betingelser: | |
| Logisk OG | AND |
| Logisk ELLER | OR |

Eksempel: Velge alle tabellinjer

| | |
|--|--|
| 11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr" | |
| 12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X" | |
| 13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y" | |
| 14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z" | |
| ... | |
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example" | |

Eksempel: Velge tabellinjer med funksjonen WHERE

| | |
|---|--|
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example WHERE Position_Nr<20" | |
|---|--|

Eksempel: Velge tabellinjer med funksjonen WHERE og Q-parameter

| | |
|---|--|
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example WHERE Position_Nr=:'Q11'" | |
|---|--|

Eksempel: Definere tabellnavn ved absolutt baneangivelse

| | |
|--|--|
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM 'V:\table\Tab_Example' WHERE Position_Nr<20" | |
|--|--|

Eksempel: Opprette tabell med CREATE TABLE

| | | |
|---|---|--------------------|
| 0 | BEGIN PGM SQL_CREATE_TAB MM | |
| 1 | SQL Q10 "CREATE SYNONYM NEW FOR 'TNC:\table \NewTab.TAB'" | ; Opprette synonym |
| 2 | SQL Q10 "CREATE TABLE NEW AS SELECT X,Y,Z FROM 'TNC:\prototype_for_NewTab.tab'" | ; Opprette tabell |
| 3 | END PGM SQL_CREATE_TAB MM | |

i Du kan også definere synonymer for tabeller som ikke er opprettet ennå.

i Rekkefølgen på kolonnene i den genererte filen tilsvarer rekkefølgen i **AS SELECT**-setningen.

Eksempel: Opprette tabell med CREATE TABLE og QS

i Du kan bruke enkle eller sammensatte QS-parametere for setningene i SQL-kommandoen.
Hvis du kontrollerer innholdet til en QS-parameter i en egen statusvisning (fane **QPARA**), ser du bare de første 30 tegnene og dermed ikke hele innholdet.

| | | |
|---|--|--|
| 0 | BEGIN PGM SQL_CREATE_TABLE_QS MM | |
| 1 | DECLARE STRING QS1 = "CREATE TABLE " | |
| 2 | DECLARE STRING QS2 = "'TNC:\nc_prog\demo\Doku \NewTab.t' " | |
| 3 | DECLARE STRING QS3 = "AS SELECT " | |
| 4 | DECLARE STRING QS4 = "DL,R,DR,L " | |
| 5 | DECLARE STRING QS5 = "FROM " | |
| 6 | DECLARE STRING QS6 = "'TNC:\table\tool.t'" | |
| 7 | QS7 = QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 | |
| 8 | SQL Q1800 QS7 | |
| 9 | END PGM SQL_CREATE_TABLE_QS MM | |

Eksempler


De etterfølgende eksemplene er ikke et sammenhengende NC-program. NC-blokkene viser bare mulighetene for SQL-kommandoen **SQL EXECUTE**.

| | |
|---|--|
| 9 SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\WMAT.TAB'" | Opprette synonym |
| 9 SQL Q1800 "DROP SYNONYM my_table" | Slett synonym |
| 9 SQL Q1800 "CREATE TABLE my_table (NR,WMAT)" | Opprette tabell med kolonnene NR og WMAT |
| 9 SQL Q1800 "COPY TABLE my_table TO 'TNC:\table-\WMAT2.TAB'" | Kopier tabell |
| 9 SQL Q1800 "RENAME TABLE my_table TO 'TNC:\table-\WMAT3.TAB'" | Gi nytt navn til tabell |
| 9 SQL Q1800 "DROP TABLE my_table" | Slett tabell |
| 9 SQL Q1800 "INSERT INTO my_table VALUES (1,'ENAW',240)" | Sett inn tabellinje |
| 9 SQL Q1800 "DELETE FROM my_table WHERE NR==3" | Slett tabellinje |
| 9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table ADD (WMAT2)" | Sett inn tabellkolonne |
| 9 SQL Q1800 "ALTER TABLE my_table DROP (WMAT2)" | Slett tabellkolonne |
| 9 SQL Q1800 "RENAME COLUMN my_table (WMAT2) TO (WMAT3)" | Gi nytt navn til tabellkolonne |

SQL FETCH

SQL FETCH leser ut en linje fra **resultatsettet** (resultatmengde). Styringen legger verdiene i de enkelte cellene i de bundne Q-parameterne. Transaksjonen blir definert med **HANDLE** som skal angis, og linjen med **INDEX**.

SQL FETCH inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**).

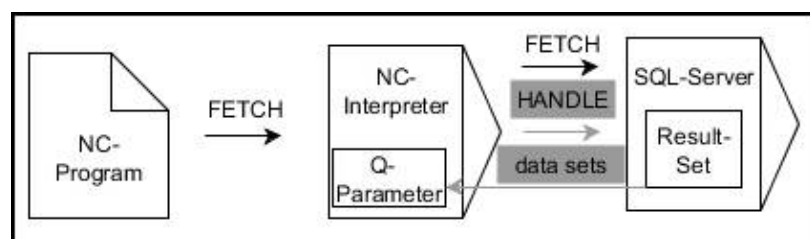Eksempel for kommandoen SQL FETCH:

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL EXECUTE**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL FETCH**

SQL
FETCH

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
 - **0**: vellykket lesing
 - **1**: lesing med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: Definere indeks for SQL-resultat** (linjenummer i **resultatsett**)
 - Linjenummer
 - Q-parametere med indeks
 - ingen angivelse: tilgang til linje 0



De valgfrie syntakselementene **IGNORE UNBOUND** og **UNDEFINE MISSING** er ment for maskinprodusenten.

Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter

| | |
|--|--|
| 11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr" | |
| 12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X" | |
| 13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y" | |
| 14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z" | |
| ... | |
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example" | |
| ... | |
| 30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2 | |

Eksempel: Linjenummer programmeres direkte


| | |
|----------------------------------|--|
| 30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5 | |
|----------------------------------|--|

SQL UPDATE

SQL UPDATE endrer en linje i **resultatsettet** (resultatmengde). Styringen kopierer de nye verdiene i de enkelte cellene fra de bundne Q-parameterne. Transaksjonen blir definert med **HANDLE** som skal angis, og linjen med **INDEX**. Styringen overskriver den gjeldende linjen i **resultatsettet** fullstendig.

SQL UPDATE inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**).

Eksempel for kommandoen SQL UPDATE

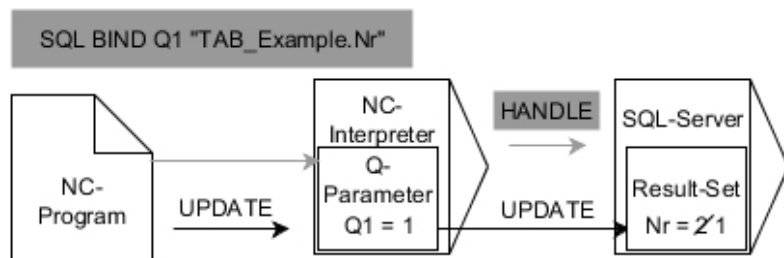

Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL UPDATE**

Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL UPDATE**

SQL
UPDATE

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
 - 0: vellykket endring
 - 1: endring med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID:** Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: Definere indeks for SQL-resultat** (linjenummer i **resultatsett**)
 - Linjenummer
 - Q-parametere med indeks
 - ingen angivelse: tilgang til linje 0



Styringen kontrollerer lengden til strengparameterne ved skriving i tabeller. Hvis oppføringene overskrider lengden til kolonnene som skal beskrives, sender styringen en feilmelding.

Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter

| | | |
|-----|--|--|
| 11 | SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.Position_NR" | |
| 12 | SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.Measure_X" | |
| 13 | SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.Measure_Y" | |
| 14 | SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.Measure_Z" | |
| ... | | |
| 20 | SQL Q5 "SELECT Position_NR,Measure_X,Measure_Y,Measure_Z FROM TAB_EXAMPLE" | |
| ... | | |
| 30 | SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2 | |

Eksempel: Linjenummer programmeres direkte


| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 40 | SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5 | |
|----|--------------------------------|--|

SQL INSERT

SQL INSERT oppretter en ny linje i **resultatsett** (resultatmengde). Styringen kopierer verdiene i de enkelte cellene fra de bundne Q-parameterne. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis.

SQL INSERT inkluderer alle kolonner som inneholder **SELECT**-setningen (SQL-kommando **SQL EXECUTE**). Styringen beskriver tabellkolonner uten tilhørende **SELECT**-setning (finnes ikke i forespørselsresultatet) med standardverdier.

Eksempel for kommandoen SQL INSERT:

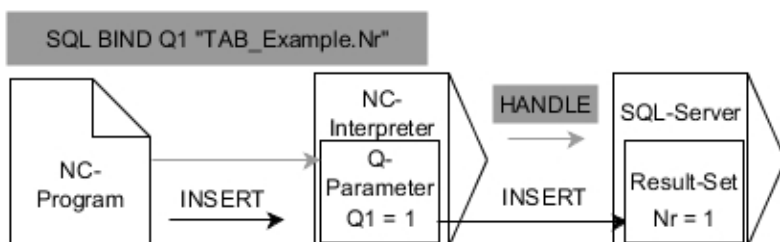

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL INSERT**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL INSERT**



- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
 - **0**: vellykket transaksjon
 - **1**: transaksjon med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)

i Styringen kontrollerer lengden til strengparameterne ved skriving i tabeller. Styringen viser en feilmelding hvis postene overskrider lengden til kolonnene som skal beskrives.

Eksempel: Overføre linjenummer til Q-parameter


| | | |
|-----|---|--|
| 11 | SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr" | |
| 12 | SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X" | |
| 13 | SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y" | |
| 14 | SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z" | |
| ... | | |
| 20 | SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example" | |
| ... | | |
| 40 | SQL INSERT Q1 HANDLE Q5 | |

SQL COMMIT

SQL COMMIT overfører alle linjer som er endret og lagt til i en transaksjon, tilbake til tabellen samtidig. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis. Styringen tilbakestillers dermed en sperre angitt med **SELECT...FOR UPDATE**.

HANDLE (prosess) som er tilordnet, mister gyldigheten.

Eksempel for kommandoen SQL COMMIT

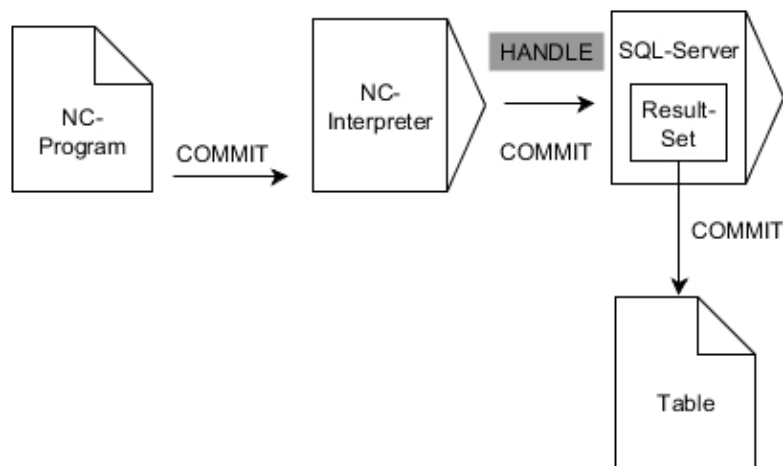

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL COMMIT**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL COMMIT**

SQL
COMMIT

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
 - **0**: vellykket transaksjon
 - **1**: transaksjon med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)

Eksempel

```

11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr"
12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X"
13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y"
14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z"
...
20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y,
    Measure_Z FROM Tab_Example"
...
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
...
50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5
  
```


SQL ROLLBACK

SQL ROLLBACK forkaster alle endringer og utvidelser for en transaksjon. Transaksjonen blir definert via **HANDLE** som skal angis.

Funksjonen til SQL-kommandoen **SQL ROLLBACK** er avhengig av **INDEX**:

- Uten **INDEX**:
 - Styringen forkaster alle endringer og utvidelser for transaksjonen.
 - Styringen tilbakestillter en sperre angitt med **SELECT...FOR UPDATE**.
 - Styringen avslutter transaksjonen (**HANDLE** mister gyldigheten)
- Med **INDEX**:
 - Det er bare den indekserte linjen som blir i **resultatsettet** (styringen fjerner alle de andre linjene)
 - Styringen forkaster alle eventuelle endringer og utvidelser i linjene som ikke er angitt
 - Styringen sperrer kun linjen som er indeksert med **SELECT...FOR UPDATE** (styringen nullstiller alle andre sperringer)
 - Den angitte (indekserte) linjen blir til den nye linjen 0 for **resultatsettet**
 - Styringen avslutter **ikke** transaksjonen (**HANDLE** beholder gyldigheten)
 - Det er nødvendig å avslutte transaksjonen manuelt på et senere tidspunkt ved hjelp av **SQL ROLLBACK** eller **SQL COMMIT**

Eksempel for kommandoen SQL ROLLBACK

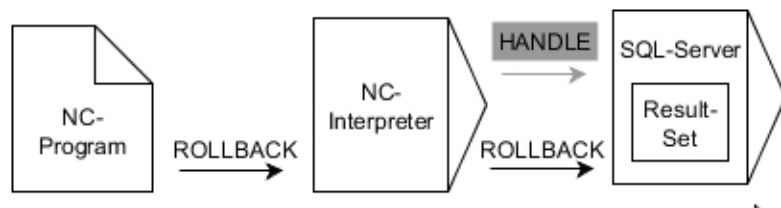

Anmerkninger:

- Grå piler og tilhørende syntaks hører ikke umiddelbart til kommandoen **SQL ROLLBACK**
- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL ROLLBACK**

SQL
ROLLBACK

- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (returverdi for kontroll):
 - **0**: vellykket transaksjon
 - **1**: transaksjon med feil
- ▶ **Database: SQL-tilgangs-ID**: Definere Q-parameter for **HANDLE** (for identifisering av transaksjonen)
- ▶ **Database: definere indeks for SQL-resultat** (Linje som blir værende i **resultatsettet**)
 - Linjenummer
 - Q-parametere med indeks

Eksempel

| | |
|--|--|
| 11 SQL BIND Q881 "Tab_Example.Position_Nr" | |
| 12 SQL BIND Q882 "Tab_Example.Measure_X" | |
| 13 SQL BIND Q883 "Tab_Example.Measure_Y" | |
| 14 SQL BIND Q884 "Tab_Example.Measure_Z" | |
| ... | |
| 20 SQL Q5 "SELECT Position_Nr,Measure_X,Measure_Y, Measure_Z FROM Tab_Example" | |
| ... | |
| 30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2 | |
| ... | |
| 50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5 | |

SQL SELECT


SQL SELECT leser ut en enkeltverdi fra en tabell og lagrer resultatet i den definerte Q-parameteren.



Du kan velge flere verdier eller flere kolonner med SQL-kommandoen **SQL EXECUTE** og setningen **SELECT**.
Mer informasjon: "SQL EXECUTE", Side 341

Ved **SQL SELECT** finnes det ikke noen transaksjon og heller ingen bindinger mellom tabellkolonne og Q-parameter. Styringen tar ikke hensyn til eventuelle eksisterende bindinger i angitt kolonne. Styringen kopierer den leste verdien kun til den parameteren som er angitt for resultatet.

Eksempel for kommandoen SQL SELECT

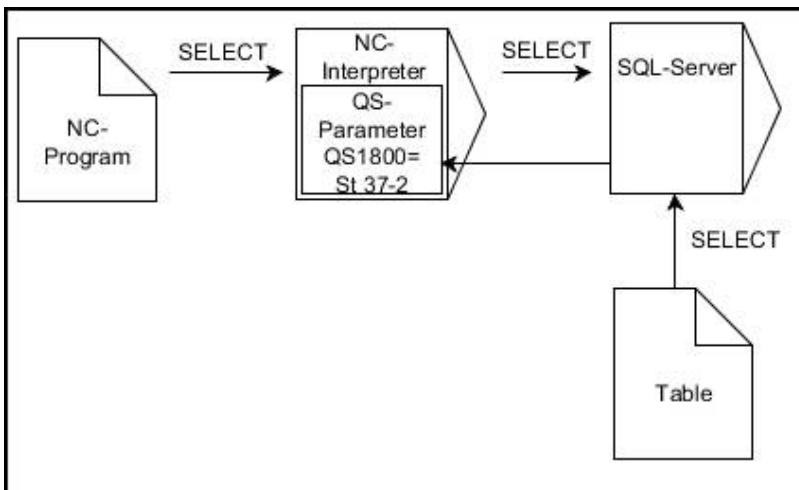

Merk:

- Svarte piler og tilhørende syntaks viser interne operasjoner i **SQL SELECT**



- ▶ Definere **parameternr. for resultat** (Q-parameter for å lagre verdien)
- ▶ **Database: SQL-kommandotekst:** Programmere SQL-setning
 - **SELECT:** tabellkolonnen til verdien som skal overføres
 - **FROM:** synonym eller absolutt bane for tabellen (bane mellom enkle anførselstegn)
 - **WHERE:** kolonnebetegnelse, betingelse og sammenligningsverdi (Q-parameter mellom enkle anførselstegn etter :)

Eksempel: Lese og lagre verdi

```
20 SQL SELECT Q5 "SELECT Mess_X FROM Tab_Example
WHERE Position_NR==3"
```

Sammenligning

Resultatet i etterfølgende NC-program er identisk.

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 0 | BEGIN PGM SQL_READ_WMAT MM | |
| 1 | SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\WMAT.TAB'" | Opprette synonym |
| 2 | SQL BIND QS1800 "my_table.WMAT" | Binde QS-parameter |
| 3 | SQL QL1 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3" | Definere søk |
| ... | | |
| ... | | |
| 3 | SQL SELECT QS1800 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3" | Lese og lagre verdi |
| ... | | |



Du kan bruke enkle eller sammensatte QS-parametere for setningene i SQL-kommandoen.

Hvis du kontrollerer innholdet til en QS-parameter i en egen statusvisning (fane **QPARA**), ser du bare de første 30 tegnene og dermed ikke hele innholdet.

| | |
|-----|--|
| ... | |
| 3 | DECLARE STRING QS1 = "SELECT " |
| 4 | DECLARE STRING QS2 = "WMAT " |
| 5 | DECLARE STRING QS3 = "FROM " |
| 6 | DECLARE STRING QS4 = "my_table " |
| 7 | DECLARE STRING QS5 = "WHERE " |
| 8 | DECLARE STRING QS6 = "NR==3" |
| 9 | QS7 = QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 |
| 10 | SQL SELECT QL1 QS7 |
| 11 | ... |

Eksempler

I det etterfølgende eksemplet blir det definerte materialet fra tabellen (**WMAT.TAB**) lest ut og lagret i en QS-parameter som tekst. Det etterfølgende eksemplet viser et mulig bruksområde og de nødvendige programtrinnene.



Tekster fra QS-parametere kan du f.eks. bruke i egne protokollfiler ved hjelp av funksjonen **FN 16**.

Mer informasjon: "Grunnleggende", Side 302

Eksempel: Bruke synonym

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 0 | BEGIN PGM SQL_READ_WMAT MM | |
| 1 | SQL Q1800 "CREATE SYNONYM my_table FOR 'TNC:\table\WMAT.TAB'" | Opprette synonym |
| 2 | SQL BIND QS1800 "my_table.WMAT" | Binde QS-parameter |
| 3 | SQL QL1 "SELECT WMAT FROM my_table WHERE NR==3" | Definere søk |
| 4 | SQL FETCH Q1900 HANDLE QL1 | Utføre søk |
| 5 | SQL ROLLBACK Q1900 HANDLE QL1 | Avslutte transaksjon |
| 6 | SQL BIND QS1800 | Løsne parameterbindingen |
| 7 | SQL Q1 "DROP SYNONYM my_table" | Slett synonym |
| 8 | END PGM SQL_READ_WMAT MM | |

| Skritt | Forklaring |
|------------------------|---|
| 1 Opprette synonym | Tilordne et synonym til en bane (erstatte lange baneangivelser med korte navn) <ul style="list-style-type: none"> Banen TNC:\table\WMAT.TAB står alltid mellom enkle anførselstegn Det valget synonymet er my_table |
| 2 Binde QA-parameter | Bind en QS-parameter til en tabellkolonne <ul style="list-style-type: none"> QS1800 er tilgjengelig i NC-programmer Synonymet erstatter angivelsen av hele banen Den definerte kolonnen fra tabellen heter WMAT |
| 3 Definere søk | En søkedefinisjon inneholder angivelsen for overføringsverdien <ul style="list-style-type: none"> Den lokale parameteren QL1 (kan velges fritt) brukes til å identifisere transaksjonen (flere transaksjoner er mulig samtidig) Synonymet bestemmer tabellen Angivelsen WMAT bestemmer tabellkolonnen for leseoperasjonen Angivelsene NR og ==3 bestemmer tabellinjen for leseoperasjonen Valgt tabellkolonne og tabellinje definerer cellen for leseoperasjonen |
| 4 Utføre søk | Styringen utfører leseoperasjonen <ul style="list-style-type: none"> SQL FETCH kopierer verdiene fra resultatsettet til de tilknyttede Q-parametere eller QS-parametere. <ul style="list-style-type: none"> 0 vellykket lesing 1 lesing med feil Syntaksen HANDLE QL1 er transaksjonen som er angitt av parameter QL1 Parameteren Q1900 er en returverdi som brukes til å kontrollere om dataene ble lest. |
| 5 Avslutte transaksjon | Transaksjonen blir avsluttet og de brukte ressursene blir frigitt |

| Skritt | Forklaring |
|-------------------|--|
| 6 Løsne bindingen | Bindingen mellom tabellkolonner og QS-parametere blir løst (nødvendig frigivelse av ressurser) |
| 7 Slett synonym | Synonymet blir slettet igjen (nødvendig frigivelse av ressurser) |



Synonymer er et alternativ til absolutte baneangivelser. Det er ikke mulig å angi relative baneangivelser.

NC-programmet under viser inndata til en absolutt bane.

Eksempel: bruke absolutt baneangivelse

| | |
|---|--------------------------|
| 0 BEGIN PGM SQL_READ_WMAT_2 MM | |
| 1 SQL BIND QS 1800 "'TNC:\table\WMAT.TAB'.WMAT" | Binde QS-parameter |
| 2 SQL QL1 "SELECT WMAT FROM 'TNC:\table\WMAT.TAB' WHERE NR ==3" | Definere søk |
| 3 SQL FETCH Q1900 HANDLE QL1 | Utføre søk |
| 4 SQL ROLLBACK Q1900 HANDLE QL1 | Avslutte transaksjon |
| 5 SQL BIND QS 1800 | Løsne parameterbindingen |
| 6 END PGM SQL_READ_WMAT_2 MM | |

9.13 Programmeringseksempler

Eksempel: Runde av verdi

Funksjonen **INT** kutter bort desimaltallene.

For at styringen ikke bare skal kutte bort desimaltallene, men avrunde korrekt, må du legge til verdien 0,5 til et positivt tall. Ved et negativt tall må du trekke fra 0,5.


Med funksjonen **SGN** kontrollerer styringen automatisk om det dreier seg om et positivt eller negativt tall.

| | |
|--|---|
| 0 BEGIN PGM ROUND MM | |
| 1 FN 0: Q1 = +34.789 | Første tall som skal rundes av |
| 2 FN 0: Q2 = +34.345 | Andre tall som skal rundes av |
| 3 FN 0: Q3 = -34.432 | Tredje tall som skal rundes av |
| 4 ; | |
| 5 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1) | Legg til verdien 0,5 til Q1, og kutt deretter bort desimaltall |
| 6 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2) | Legg til verdien 0,5 til Q2, og kutt deretter bort desimaltall |
| 7 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3) | Trekk fra verdien 0,5 fra Q3, og kutt deretter bort desimaltall |
| 8 END PGM ROUND MM | |

Eksempel: ellipse

Programutføring

- Ellipsekonturen tilnærmes ved hjelp av mange små rette linjer (defineres med **Q7**). Jo flere beregningstrinn man definerer, desto glattere blir konturen.
- Du bestemmer freseretningen via startvinkelen og sluttvinkelen i planet:
 Bearbeidingsretning med urviseren:
 startvinkel > sluttvinkel
 Bearbeidingsretning mot urviseren:
 startvinkel < sluttvinkel
- Det tas ikke hensyn til verktøyradiusen

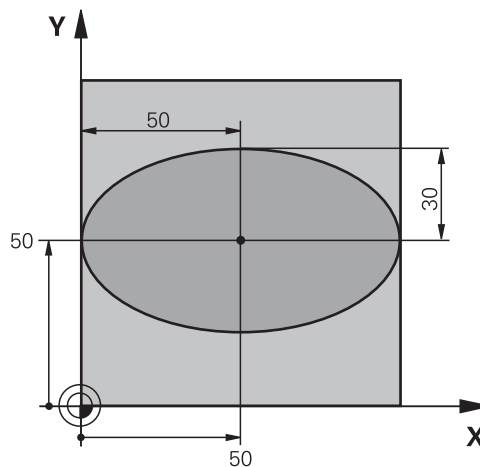


| | |
|---------------------------------------|---|
| 0 BEGIN PGM ELLIPSE MM | |
| 1 FN 0: Q1 = +50 | Sentrum X-akse |
| 2 FN 0: Q2 = +50 | Sentrum Y-akse |
| 3 FN 0: Q3 = +50 | Halvakse X |
| 4 FN 0: Q4 = +30 | Halvakse Y |
| 5 FN 0: Q5 = +0 | Startvinkel i planet |
| 6 FN 0: Q6 = +360 | Sluttvinkel i planet |
| 7 FN 0: Q7 = +40 | Antall beregningstrinn |
| 8 FN 0: Q8 = +0 | Ellipsens roteringsposisjon |
| 9 FN 0: Q9 = +5 | Fresedybde |
| 10 FN 0: Q10 = +100 | Dybdemating |
| 11 FN 0: Q11 = +350 | Fresemating |
| 12 FN 0: Q12 = +2 | Sikkerhetsavstand for forposisjonering |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | Råemnedefinisjon |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y100 Z+0 | |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkall |
| 16 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 17 CALL LBL 10 | Start bearbeiding |
| 18 L Z+100 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 19 LBL 10 | Underprogram 10: Bearbeiding |
| 20 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Forskyv nullpunktet inn mot sentrum av ellipsen |
| 21 CYCL DEF 7.1 X+Q1 | |
| 22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2 | |
| 23 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Beregn roteringsposisjonen i planet |
| 24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8 | |
| 25 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7 | Beregn vinkeltrinn |
| 26 Q36 = Q5 | Kopier startvinkel |
| 27 Q37 = 0 | Sett snitteller |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 28 Q21 = Q3 *COS Q36 | Beregn X-koordinat for startpunkt |
| 29 Q22 = Q4 *SIN Q36 | Beregn Y-koordinat for startpunkt |
| 30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3 | Kjør til startpunktet i planet |
| 31 L Z+Q12 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner på sikkerhetsavstanden i spindelaksen |
| 32 L Z-Q9 R0 FQ10 | Kjør til bearbeidingsdybden |
| 33 LBL1 | |
| 34 Q36 = Q36 +Q35 | Oppdater vinkel |
| 35 Q37 = Q37 +1 | Oppdater snitteller |
| 36 Q21 = Q3 *COS Q36 | Beregn aktuell X-koordinat |
| 37 Q22 = Q4 *SIN Q36 | Beregn aktuell Y-koordinat |
| 38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11 | Kjør til neste punkt |
| 39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1 | Forespørsel om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1. |
| 40 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Tilbakestill rotering |
| 41 CYCL DEF 10.1 ROT+0 | |
| 42 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Tilbakestill nullpunktforskyvning |
| 43 CYCL DEF 7.1 X+0 | |
| 44 CYCL DEF 7.2 Y+0 | |
| 45 L Z+Q12 R0 FMAX | Kjør til sikkerhetsavstand |
| 46 LBL 0 | Underprogramslutt |
| 47 END PGM ELLIPSE MM | |

Eksempel: konkav sylinder med Kulefres

Programutføring

- NC-programmet fungerer bare med Kulefres. Verktøylengden henviser til kulesentrum.
- Sylinderkonturen tilnærmes ved hjelp av mange små rette linjer (defineres med **Q13**). Jo flere snitt du definerer, desto glattere blir konturen
- Sylinderen freses i langsgående snitt (her: parallelt til Y-aksen).
- Du bestemmer freseretningen via start- og sluttvinkelen i rommet:
 Bearbeidingsretning med urviseren:
 startvinkel > sluttvinkel
 Bearbeidingsretning mot urviseren:
 startvinkel < sluttvinkel
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk

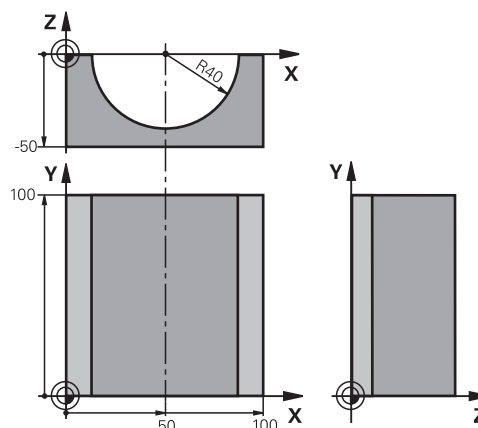


| | |
|--|-------------------------------|
| 0 BEGIN PGM ZYLIN MM | |
| 1 FN 0: Q1 = +50 | Sentrum X-akse |
| 2 FN 0: Q2 = +0 | Sentrum Y-akse |
| 3 FN 0: Q3 = +0 | Sentrum Z-akse |
| 4 FN 0: Q4 = +90 | Startvinkel rom (plan Z/X) |
| 5 FN 0: Q5 = +270 | Sluttvinkel rom (plan Z/X) |
| 6 FN 0: Q6 = +40 | Sylinderradius |
| 7 FN 0: Q7 = +100 | Lengde på sylinder |
| 8 FN 0: Q8 = +0 | Roteringspos. i plan X/Y |
| 9 FN 0: Q10 = +5 | Toleranse sylinderradius |
| 10 FN 0: Q11 = +250 | Mating for matedybde |
| 11 FN 0: Q12 = +400 | Mating fresing |
| 12 FN 0: Q13 = +90 | Antall snitt |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50 | Råemnedefinisjon |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkall |
| 16 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 17 CALL LBL 10 | Start bearbeiding |
| 18 FN 0: Q10 = +0 | Nullstill toleranse |
| 19 CALL LBL 10 | Start bearbeiding |
| 20 L Z+100 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 21 LBL 10 | Underprogram 10: Bearbeiding |
| 22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108 | Beregn toleranse og verktøy i forhold til sylinderradius |
| 23 FN 0: Q20 = +1 | Sett snitteller |
| 24 FN 0: Q24 = +Q4 | Kopier startvinkel rom (plan Z/X) |
| 25 Q25 = (Q5 -Q4) / Q13 | Beregn vinkeltrinn |
| 26 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Forskyv nullpunktet til sentrum av sylinderen (X-akse) |
| 27 CYCL DEF 7.1 X+Q1 | |
| 28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2 | |
| 29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3 | |
| 30 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Beregn roteringsposisjonen i planet |
| 31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8 | |
| 32 L X+0 Y+0 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner i planet inn mot sentrum av sylinderen |
| 33 L Z+5 R0 F1000 M3 | Forhåndsposisjoner i spindelaksen |
| 34 LBL 1 | |
| 35 CC Z+0 X+0 | Sett pol i Z/X-plan |
| 36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11 | Kjør startposisjon fram til sylinderen, på skrå ned i materialet |
| 37 L Y+Q7 R0 FQ12 | Langsgående snitt i retning av Y+ |
| 38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1 | Oppdater snitteller |
| 39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25 | Oppdater romvinkel |
| 40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99 | Forespørsel om ferdig. Hvis ja, hopp til slutten. |
| 41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11 | Kjør tilnærmet arc for neste langsgående snitt |
| 42 L Y+0 R0 FQ12 | Langsgående snitt i retning av Y- |
| 43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1 | Oppdater snitteller |
| 44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25 | Aktualiser romvinkel |
| 45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1 | Forespørsel om uferdig. Hvis ja, hopp tilbake til LBL 1 |
| 46 LBL 99 | |
| 47 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Tilbakestill rotering |
| 48 CYCL DEF 10.1 ROT+0 | |
| 49 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Tilbakestill nullpunktforskyvning |
| 50 CYCL DEF 7.1 X+0 | |
| 51 CYCL DEF 7.2 Y+0 | |
| 52 CYCL DEF 7.3 Z+0 | |
| 53 LBL 0 | Underprogramslutt |
| 54 END PGM ZYLIN | |

Eksempel: konveks kule med endefres

Programutføring

- NC-programmet fungerer bare med endefres
- Kulekonturen tilnærmes med mange små rette linjer (Z/X-plan, defineres via **Q14**). Jo mindre vinkeltrinn som defineres, desto glattere blir konturen
- Antallet konturnsnitt fastsetter du via vinkeltrinnet i planet (via **Q18**)
- Kulen freses i 3D-snitt nedenfra og opp.
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk

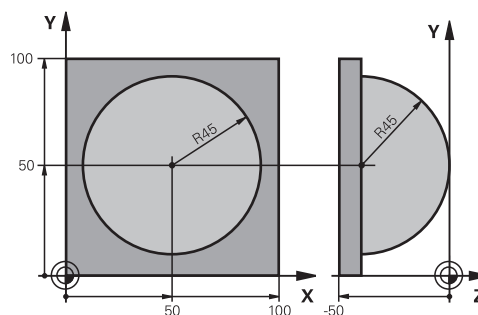

| | |
|---------------------------------|--|
| 0 BEGIN PGM KUGEL MM | |
| 1 FN 0: Q1 = +50 | Sentrum X-akse |
| 2 FN 0: Q2 = +50 | Sentrum Y-akse |
| 3 FN 0: Q4 = +90 | Startvinkel rom (plan Z/X) |
| 4 FN 0: Q5 = +0 | Sluttvinkel rom (plan Z/X) |
| 5 FN 0: Q14 = +5 | Vinkeltrinn i rommet |
| 6 FN 0: Q6 = +45 | Kuleradius |
| 7 FN 0: Q8 = +0 | Startvinkel roteringspos. i plan X/Y |
| 8 FN 0: Q9 = +360 | Sluttvinkel roteringspos. i plan X/Y |
| 9 FN 0: Q18 = +10 | Vinkeltrinn i plan X/Y for skrubbing |
| 10 FN 0: Q10 = +5 | Forstørret kuleradius for skrubbing |
| 11 FN 0: Q11 = +2 | Sikkerhetsavstand for forhåndsposisjonering i spindelaksen |
| 12 FN 0: Q12 = +350 | Mating fresing |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50 | Råemnedefinisjon |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000 | Verktøyoppkall |
| 16 L Z+250 R0 FMAX | Frikjør verktøy |
| 17 CALL LBL 10 | Start bearbeiding |
| 18 FN 0: Q10 = +0 | Nullstill toleranse |
| 19 FN 0: Q18 = +5 | Vinkeltrinn i plan X/Y for slettfres |
| 20 CALL LBL 10 | Start bearbeiding |
| 21 L Z+100 R0 FMAX M2 | Frikjør verktøy, programslutt |
| 22 LBL 10 | Underprogram 10: Bearbeiding |
| 23 FN 1: Q23 = +q11 + +q6 | Beregn Z-koordinat for forhåndsposisjonering |
| 24 FN 0: Q24 = +Q4 | Kopier startvinkel rom (plan Z/X) |
| 25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108 | Korriger kuleradius for forhåndsposisjonering |
| 26 FN 0: Q28 = +Q8 | Kopier roteringsposisjonen i planet |
| 27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10 | Ta hensyn til toleranse ved kuleradius |
| 28 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Forskyv nullpunktet inn mot sentrum av kulen |
| 29 CYCL DEF 7.1 X+Q1 | |
| 30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16 | |
| 32 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Beregn startvinkel for roteringsposisjonen i planet |
| 33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8 | |
| 34 LBL 1 | Forhåndsposisjonere i spindelaksen |
| 35 CC X+0 Y+0 | Sett pol i X/Y-plan for forhåndsposisjonering |
| 36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12 | Forhåndsposisjoner i planet |
| 37 CC Z+0 X+Q108 | Sett pol i Z/X-planet, forskjøvet med verktøyradiusen |
| 38 L Y+0 Z+0 FQ12 | Kjør til dybde |
| 39 LBL 2 | |
| 40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12 | Kjør tilnærmet arc opp |
| 41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14 | Aktualiser romvinkel |
| 42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2 | Forespørsel om en arc er ferdig. Hvis ikke: gå tilbake til LBL 2 |
| 43 LP PR+Q6 PA+Q5 | Kjør til sluttvinkel i rommet |
| 44 L Z+Q23 R0 F1000 | Frikjør i spindelaksen |
| 45 L X+Q26 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner for neste arc |
| 46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18 | Oppdater roteringsposisjonen i planet |
| 47 FN 0: Q24 = +Q4 | Nullstill romvinkelen |
| 48 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Aktiver ny roteringsposisjon |
| 49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28 | |
| 50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1 | |
| 51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1 | Forespørsel om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1. |
| 52 CYCL DEF 10.0 ROTERING | Tilbakestill rotering |
| 53 CYCL DEF 10.1 ROT+0 | |
| 54 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | Tilbakestill nullpunktforskyvning |
| 55 CYCL DEF 7.1 X+0 | |
| 56 CYCL DEF 7.2 Y+0 | |
| 57 CYCL DEF 7.3 Z+0 | |
| 58 LBL 0 | Underprogramslutt |
| 59 END PGM KULE MM | |

10

Spesialfunksjoner

10.1 Oversikt over spesialfunksjoner

Styringen har følgende kraftige spesialfunksjoner til forskjellige typer bruk:

| Funksjon | Beskrivelse |
|---|--|
| Dynamisk kollisjonsovervåking DCM med integrert oppspenningsutstyrsbehandling (alternativ nr. 40) | Side 371 |
| Adaptiv matingskontroll AFC (alternativ nr. 45) | Side 375 |
| Antivibrasjonsfunksjon ACC (alternativ nr. 145) | Se brukerhåndboken Konfigurerer maskin, teste og kjøre NC-programmer |
| Arbeide med tekstfiler | Side 427 |
| Arbeide med fritt definerbare tabeller | Side 431 |


Med tasten **SPEC FCT** og de tilhørende funksjonstastene har du full tilgang til flere spesialfunksjoner i styringen. I tabellene som følger får du en oversikt over hvilke funksjoner som står til disposisjon.

Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT

SPEC FCT

- ▶ Velge spesialfunksjoner: Trykk på tasten SPEC FCT.

| Funksjons-tast | Funksjon | Beskrivelse |
|---|--|-------------|
|  | Velg bearbeidingsmodus eller kinematikk | Side 370 |
|  | Definere programinnstillinger | Side 368 |
|  | Funksjoner for kontur- og punktbehandling | Side 368 |
|  | Definere PLANE -funksjon | Side 454 |
|  | Definere forskjellige klartekst-funksjoner | Side 369 |
|  | Definere dreiefunksjoner | Side 563 |
|  | Programmeringshjelp | Side 195 |

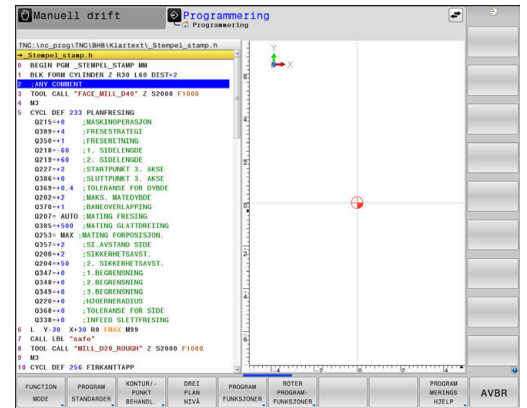


Etter at du har trykket på tasten **SPEC FCT**, kan du bruke tasten **GOTO** for å åpne utvalgsvinduet **smartSelect**. Styringen viser en strukturoversikt med alle tilgjengelige funksjoner. I trestrukturen kan du raskt navigere og velge funksjoner med markøren eller musen. I vinduet til høyre viser styringen online-hjelpen til den respektive funksjonen.

Meny programinnstillinger

PROGRAM
STANDARDER

- Trykk på skjermtasten Programinnstillinger

| Funksjons-tast | Funksjon | Beskrivelse |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| BLK FORM | Definere råemne | Side 92 |
| PRESET | Utøve innflytelse på nullpunktet | Side 409 |
| NULLPUNKT VELG TABELL | Velg nullpunkttabell | Side 415 |
| VELG NESTE KOR. TABELL | Velg korrekturtabell | Side 418 |
| GLOBAL DEF | Definere globale syklusparametre | Se brukerhåndboken for programmering av bearbeidingscykluser: |

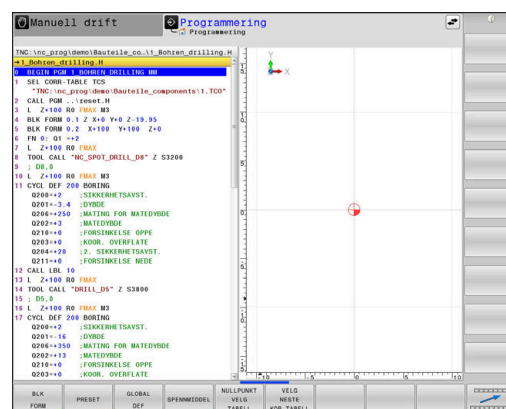


Meny funksjoner for kontur- og punktbehandling

KONTUR -
PUNKT
BEHANDL.

- Trykk på skjermtasten for funksjoner for kontur- og punktbehandling

| Funksjons-tast | Funksjon |
|--------------------|---|
| DECLARE CONTOUR | Tildeling av konturbeskrivelse |
| CONTOUR DEF | Definere enkel konturformel |
| SEL CONTOUR | Valg av konturdefinisjon |
| KONTUR- FORMEL | Definere kompleks konturformel |
| PATTERN DEF | Definere regelmessig bearbeidingsmal |
| SEL PATTERN | Valg av punktfil med bearbeidingsposisjoner |

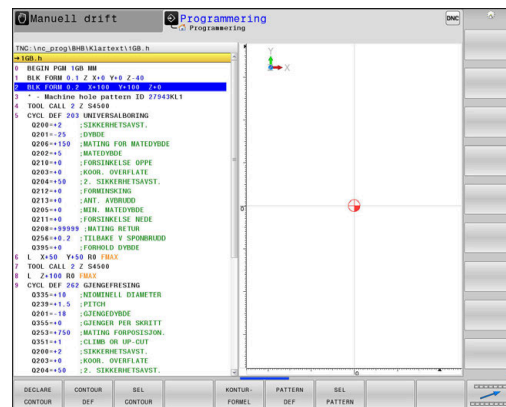


Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

Meny for å definere ulike klartekstfunksjoner

PROGRAM
FUNKSJONER

- Trykk på funksjonstasten
PROGRAM FUNKSJONER

| Funksjons- tast | Funksjon | Beskrivelse |
|-------------------------|--|----------------------|
| FUNCTION TCPM | Definere posisjoneringsbevegelser på roteringsakser | Side 491 |
| FUNCTION FILE | Definere filfunksjoner | Side 398 |
| FUNCTION PARAX | Fastsette posisjonering for parallellaksene U, V, W | Side 380 |
| FUNCTION AFC | Adaptiv matingskontroll AFC | Side 375 |
| TRANSFORM / CORRDATA | Definere transformasjon av koordinater Aktivering av korreksjonsverdier | Side 401 Side 418 |
| FUNCTION COUNT | Definere teller | Side 425 |
| STRENG FUNKSJONER | Definere strengfunksjoner | Side 316 |
| FUNCTION DRESS | Definere avrettingsdrift | Side 594 |
| FUNCTION SPINDLE | Definere pulserende turtall | Side 440 |
| FUNCTION FEED | Definere gjentatt forsinkelse | Side 443 |
| FUNCTION DCM | Definere dynamisk kollisjons- overvåking DCM | Side 371 |
| FUNCTION DWELL | Definere forsinkelse i sekunder eller omdreininger | Side 445 |
| FUNCTION LIFTOFF | Løfte verktøy ved NC-stopp | Side 446 |
| LEGG TIL KOMMENTAR | Legge inn kommentar | Side 198 |
| TABDATA | Lese og skrive tabellverdier | Side 420 |
| POLARKIN | Definere polar kinematikk | Side 391 |
| MONITORING | Aktivere komponentovervåking | Side 424 |
| FUNCTION PROG PATH | Velge banetolkning | Side 507 |

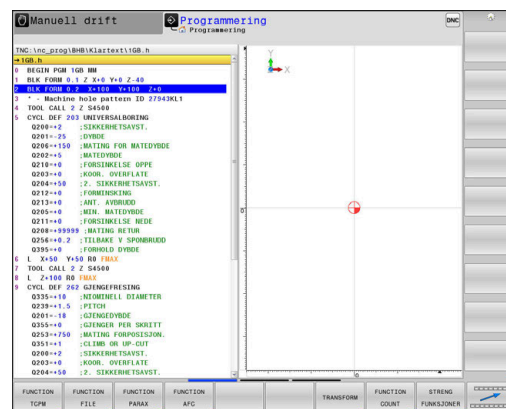

10.2 Function Mode

Programmere Function Mode




 


Følg maskinhåndboken!
Denne funksjonen blir aktivert av maskinprodusenten.

For å veksle mellom fresing og dreining må du skifte til den aktuelle modusen.

Hvis maskinprodusenten har aktivert ulike kinematikker, kan du bytte mellom dem med funksjonstasten **FUNCTION MODE**.

Fremgangsmåte

Når du skal bytte mellom kinematikker, gjør du som følger:

-  ▶ Vis funksjonstastlinjen med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION MODE**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **MILL**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG KINEMATIKK**
- ▶ Velge kinematikk


 


Function Mode Set



Følg maskinhåndboken!
Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.
Maskinprodusenten definerer de tilgjengelige valgmulighetene i maskinparameter **CfgModeSelect** (nr. 132200).

Med funksjonen **FUNCTION MODE SET** kan du styre en enkel teller fra NC-programmet ut fra de innstillingene som maskinprodusenten har aktivert, eksempelvis endringer av arbeidsområdet.

Gå frem på følgende måte for å velge en innstilling:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION MODE**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **SET**
-  ▶ Trykk ev. på funksjonstasten **VELG**
- Styringen åpner et valgvindu.
- ▶ Velg innstilling

10.3 Dynamisk kollisjonsovervåking (alternativ nr. 40)

Funksjon



Følg maskinhåndboken!


Maskinprodusenten tilpasser funksjonen **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM** (Dynamic Collision Monitoring) til styringen.

Maskinprodusenten kan beskrive maskinkomponenter og minsteavstander som styringen overvåker ved alle maskinbevegelser. Hvis en definert minimumsavstand mellom to kollisjonsovervåkede objekter underskrides, viser styringen en feilmelding og stopper bevegelsen.

Styringen overvåker også det aktive verktøyet med hensyn til kollisjon og viser også dette grafisk. Styringen går da alltid ut fra sylindriske verktøy. Styringen overvåker også trinnverktøy i henhold til definisjonene i verktøytabelen.

Styringen tar hensyn til følgende definisjon fra verktøytabelen:

- Verktøylengde
- Verktøyradius
- Verktøytoleranse
- Verktøyholderkinematikk

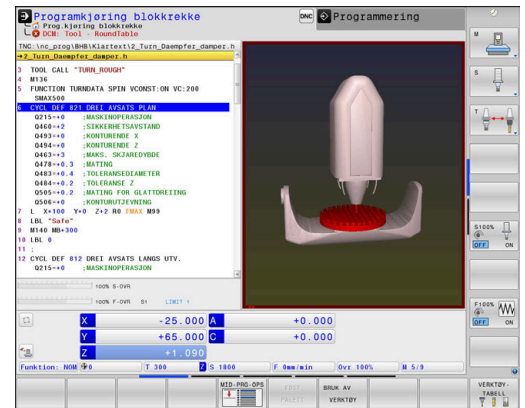

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Når funksjonen **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM** er aktiv, utfører ikke styringen noen automatisk kollisjonstest med emnet, verken med verktøyet eller andre maskinkomponenter. Det er fare for kollisjon under kjøringen!

- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Gjennomfør programtest med utvidet kollisjonstest
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Du aktiverer kollisjonsovervåkingen separat for følgende driftsmoduser:

- **Programkjøring**
- **Manuell drift**
- **Programtest**

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Hvis funksjonen **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM** er inaktiv, utfører ikke styringen noen automatisk kollisjonstest. Dermed forhindrer styringen heller ikke bevegelser som fører til kollisjon. Det er fare for kollisjon under alle bevegelser!

- ▶ Aktiver alltid kollisjonsovervåkingen når det er mulig
- ▶ Aktiver kollisjonsovervåkingen igjen umiddelbart etter et midlertidig avbrudd.
- ▶ Ved inaktiv kollisjonsovervåking må du teste NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**



Allmenngyldige begrensninger:

- Funksjonen **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM** bidrar til å redusere kollisjonsfaren. Styringen kan likevel ikke ta hensyn til alle driftskonstellasjoner.
- Styringen kan bare beskytte maskinkomponentene mot kollisjon hvis disse er blitt riktig definert av maskinprodusenten mht. mål, retning og posisjon.
- Styringen kan bare overvåke verktøy som du har definert **positiv verktøyradius** og **positiv verktøylengde** for i verktøytabellen.
- Styringen tar hensyn til verktøytoleransene **DL** og **DR** fra verktøytabellen. Verktøytoleranser fra **TOOL CALL**-blokken blir ikke tatt hensyn til.
- Ved enkelte verktøy, f.eks. freshoder, kan den radiusen som vil føre til kollisjon, være større enn verdien som er definert i verktøytabellen.
- Når en touch-probe-syklus har blitt startet, overvåker ikke styringen lenger lengden på nålen og diameteren til probekulen, slik at du også kan probe kollisjonsenhetene.

Aktivere og deaktivere kollisjonsovervåkingen i NC-programmet

Noen ganger er det nødvendig å deaktivere kollisjonsovervåkingen midlertidig:

- for å redusere avstanden mellom to kollisjonsovervåkede objekter
- for å forhindre stopp ved programkjøringen

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Hvis funksjonen **Dynamisk kollisjonsovervåking DCM** er inaktiv, utfører ikke styringen noen automatisk kollisjonstest. Dermed forhindrer styringen heller ikke bevegelser som fører til kollisjon. Det er fare for kollisjon under alle bevegelser!

- ▶ Aktiver alltid kollisjonsovervåkingen når det er mulig
- ▶ Aktiver kollisjonsovervåkingen igjen umiddelbart etter et midlertidig avbrudd.
- ▶ Ved inaktiv kollisjonsovervåking må du teste NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Aktivere og deaktivere kollisjonsovervåkingen midlertidig programstyrt

- ▶ Åpne NC-programmet i driftsmodusen **Programmering**
- ▶ Plasser markøren i ønsket posisjon, f.eks. før syklus **800** for å muliggjøre eksenterdreiningen



- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten



 
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Skifte skjermtastrekke




- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION DCM**



- ▶ Velg tilstand med tilhørende funksjonstast:

 - **FUNCTION DCM OFF**: Denne NC-kommandoen slår av kollisjonsovervåkingen midlertidig. Den er bare slått av frem til slutten av hovedprogrammet eller til neste **FUNCTION DCM ON**. DCM aktiveres igjen ved oppkallingen av et annet NC-program.
- **FUNCTION DCM ON**: Denne NC-kommandoen opphever en eksisterende **FUNCTION DCM OFF**.



Innstillingene som du foretar med funksjonen **FUNCTION DCM**, virker bare i det aktive NC-programmet. Etter at programkjøringen er avsluttet eller etter at et nytt NC-program har blitt valgt, virker innstillingene som du valgte for **Programkjøring** og **Manuell drift** med funksjonstasten **KOLLISJON**, igjen.



Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

10.4 Adaptiv matingskontroll AFC (alternativ nr. 45)

Bruk



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.


Maskinprodusenten definerer bl.a. om styringen skal bruke spindelytelsen eller en hvilken som helst annen verdi som startstørrelse for matingskontrollen.

Hvis du har aktivert programvarealternativet Dreiebearbeiding (alternativ nr. 50), kan du også bruke AFC i dreiemodus.



Adaptiv matingskontroll er ikke beregnet på verktøy med diametere under 5 mm. Når den nominelle ytelsen til spindelen er veldig høy, kan grensediameteren til verktøyet også være større.

Ved bearbeidinger der mating og spindelurtall må passe sammen (f.eks. ved gjengeboring), må du ikke arbeide med adaptiv matingskontroll.

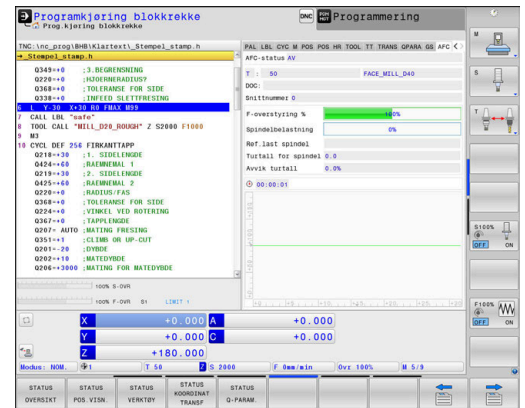

Ved adaptiv matingskontroll reguleres banematingen ved bearbeiding av et NC-program automatisk. Reguleringen er avhengig av den aktuelle spindelytelsen. Spindelytelsen som hører til hvert bearbeidingssegment, må måles i et læresnitt og lagres av styringen i en fil som hører til NC-programmet. Når det aktuelle bearbeidingssegmentet startes, noe som vanligvis skjer når spindelen slås på, regulerer styringen matingen slik at denne befinner seg innenfor grensene som du definerer.



Hvis snittvilkårene ikke forandrer seg, kan du definere en spindelytelse formidlet ved hjelp av et læresnitt som varig verktøyavhengig, standard referanseytelse. Til dette må du bruke kolonnen **AFC-LOAD** i verktøytabelen. Hvis du legger inn en verdi i denne kolonnen manuelt, utfører ikke styringen flere læresnitt.

På den måten kan du unngå negativ påvirkning på verktøyet, emnene og maskinen, som kan oppstå på grunn av at snittbetingelsene endres. Snittbetingelsene endrer seg spesielt ved:

- Verktøyslitasje
- Ujevn snittdybde, noe som opptrer i økende grad på støpte deler
- Ujevn hardhetsgrad på grunn av materialinnleiring

Bruk av adaptiv matingskontroll AFC har følgende fordeler:

- Optimering av bearbeidingstiden
Ved å regulere matingen forsøker styringen å overholde den innlærte maksimale spindelytelsen eller standard referanseytelse angitt i verktøytabelen (kolonne **AFC-LOAD**) i løpet av hele bearbeidingstiden. Den totale bearbeidingstiden forkortes ved hjelp av matingsøkninger i bearbeidingssoner med mindre materialavspen.
- Verktøyovervåking
Hvis spindelytelsen overskrider den innlærte eller angitte (kolonne **AFC-LOAD** i verktøytabelen) maksimalverdien, reduserer styringen matingen helt til spindelens referanseytelse igjen er nådd. Hvis den maksimale spindelytelsen overskrides under bearbeidingen samtidig som minstematingen som du har innstilt, underskrides, foretar styringen en utkoblingsreaksjon. På denne måten forhindres det at det oppstår skader etter brudd eller slitasje på fresen.
- Beskyttelse av maskinmekanikken
En reduksjon i matingen i rett tid eller tilsvarende utkoblingsreaksjoner beskytter maskinen mot skader på grunn av overbelastning.

Definere AFC-grunninnstillinger

I tabellen **AFC.tab** fastsetter du de reguleringsinnstillingene som styringen gjennomfører matingskontrollen med. Tabellen må være lagret i katalogen **TNC:\table**.

Dataene i denne tabellen er standardverdier som ved læresnitt kopieres til en avhengig fil som hører til NC-programmet. Verdiene tjener som grunnlag for reguleringen.

i Hvis du angir en verktøyavhengig standard referanseytelse ved hjelp av kolonnen **AFC-LOAD** i verktøytabelen, oppretter styringen en avhengig fil som hører til NC-programmet, uten læresnitt. Filen opprettes like før reguleringen.

Oversikt

Angi følgende data i tabellen:

| Kolonne | Funksjon |
|---------|---|
| NR | Løpende linjenummer i tabellen (har ingen ytterligere funksjon) |
| AFC | Navn på reguleringsinnstillingen. Dette navnet må du føre inn i kolonnen AFC i verktøytabellen. Navnet fastsetter tilordningen av reguleringsparameteren til verktøyet. |
| FMIN | Mating der styringen skal utføre en overbelastningsreaksjon. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. Inndataområde: 50 til 100 % |
| FMAX | Maksimal mating i materialet som styringen automatisk kan øke til. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. |
| FIDL | Mating som styringen skal kjøre med når verktøyet ikke skjærer (mating i luften). Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. |
| FENT | Mating som styringen skal kjøre med når verktøyet kjøres ut og inn av materialet. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. Maksimal inntastet verdi: 100 % |
| OVL | <p>Reaksjon som styringen skal utføre ved overbelastning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M: Kjør en makro som er definert av maskinprodusenten ■ S: Utfør NC-stopp straks ■ F: Utfør NC-stopp når verktøyet er frikjørt ■ E: Vis bare en feilmelding på skjermen ■ L: Sperr det gjeldende verktøyet ■ -: Ikke utfør overbelastningsreaksjoner <p>Hvis maksimal spindelytelse overskrides med mer enn 1 sekund mens reguleringen er aktiv og samtidig den definerte minstematingen underskrides, utfører styringen overbelastningsreaksjonen.</p> <p>I forbindelse med den snittspesifikke verktøylitasjeovervåkingen evaluerer styringen kun valgmulighetene M, E og L!</p> <p>Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program</p> |
| POUT | Spindelytelse der styringen skal registrere et emneutfall. Angi prosentverdien i forhold til den lærte referanselasten. Anbefalt verdi: 8 % |
| SENS | Reguleringsens ømfintlighet (aggressivitet). Angi en verdi mellom 50 og 200. 50 tilsvarer en treg regulering, 200 en svært aggressiv regulering. En aggressiv regulering reagerer hurtig og med store verdiendringer, men kan imidlertid forårsake feil. Anbefalt verdi: 100 |
| PLC | Verdi som styringen skal overføre til PLS i begynnelsen av et bearbeidingssegment. Maskinprodusenten fastsetter funksjonen. Følg maskinhåndboken. |

Oppretting av tabell AFC.TAB

Hvis tabellen **AFC.TAB** ikke eksisterer ennå, må du opprette filen på nytt.



I tabellen **AFC.TAB** er det mulig å definere et vilkårlig antall reguleringsinnstillinger (linjer).

Hvis det ikke finnes en tabell med navnet AFC.TAB i katalogen **TNC:\table**, bruker styringen en reguleringsinnstilling som er fastsatt internt, for et læresnitt. Alternativt regulerer styringen umiddelbart ved forhåndsangitt, verktøyavhengig standard referanseytelse. HEIDENHAIN anbefaler at tabellen AFC.TAB brukes for å sikre et sikkert og definert forløp.

Slik oppretter du tabellen AFC.TAB:

- ▶ Velg driftsmodusen **Programmering**
- ▶ Velg filbehandlingen med tasten **PGM MGT**

- ▶ Velg stasjonen **TNC**:
- ▶ Velg katalogen **table**
- ▶ Åpne den nye filen **AFC.TAB**
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- > Styringen viser en liste med tabellformater.
- ▶ Velg **AFC.TAB** og bekreft med tasten **END**.
- > Styringen oppretter tabellen med regelinnstillinger.

Programmere AFC

MERKNAD

OBS! Fare for verktøy og emne

Hvis du aktiverer bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE TURN**, sletter styringen de aktuelle **OVLD**-verdiene. Derfor er det viktig å programmere bearbeidingsmodus før verktøyet hentes opp! Ved feil programmeringsrekkefølge blir ikke verktøyet overvåket, noe som kan føre til skader på verktøy og emne!

- ▶ Programmer bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE TURN** før verktøyet hentes opp

Gjør som følger for å programmere AFC-funksjonene for start og avslutning av læresnittet:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION AFC**
- ▶ Velge funksjon

Styringen har flere funksjoner som kan brukes til å starte og avslutte AFC:

- **FUNCTION AFC CTRL**: Funksjonen **AFC CTRL** starter kontrollmodusen fra det punktet hvor denne NC-blokken kjøres, også selv om lærefasen ikke er avsluttet ennå.
- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3**: Styringen starter en snittsekvens med aktiv **AFC**. Vekslingen fra læresnitt til kontrollmodus skjer så snart referanseytelsen er beregnet via lærefasen eller når en av forhåndsinnstillingene **TIME**, **DIST** eller **LOAD** er oppfylt.
 - Med **TIME** definerer du den maksimale varigheten til lærefasen i sekunder.
 - **DIST** definerer den maksimale distansen for læresnittet.
 - Med **LOAD** kan du angi en referanselast direkte. En angitt referanselast > 100 % begrenser styringen automatisk til 100 %.
- **FUNCTION AFC CUT END**: Funksjonen **AFC CUT END** avslutter AFC-reguleringen.



Forhåndsinnstillingene **TIME**, **DIST** og **LOAD** virker modalt. De kan nullstilles ved å taste inn **0**.

i Du kan angi en standard referanseytelse i NC-programmet ved hjelp av verktøytabellkolonnen **AFC LOAD** og ved å angi **LOAD**. Du aktiverer verdien **AFC LOAD** ved å kalle opp verktøyet, og verdien **LOAD** ved hjelp av funksjonen **FUNCTION AFC CUT BEGIN**.

Hvis du programmerer begge mulighetene, bruker styringen verdien som er programmert i NC-programmet.

Åpne AFC-tabell

Med et læresnitt kopierer styringen først grunninnstillingen for hvert bearbeidingssegment som er definert i tabellen AFC.TAB, over til filen **<name>.H.AFC.DEP**. **<name>** er navnet på NC-programmet som du har gjennomført læresnittet for. I tillegg registrerer styringen den maksimale spindelytelsen som oppstår i løpet av læresnittet, og lagrer også denne verdien i tabellen.

Du kan endre filen **<name>.H.AFC.DEP** i driftsmodusen

Programmering.

Der kan du også slette et helt bearbeidingssegment (komplett linje) om nødvendig.

i Maskinparameteren **dependentFiles** (nr. 122101) må stå på **MANUAL** for at du skal kunne se de avhengige filene i filbehandlingen.

For å kunne redigere filen **<name>.H.AFC.DEP** må du ev. stille inn filbehandlingen slik alle filtyper vises (funksjonstast **VELG TYPE**).

Mer informasjon: "Filer", Side 107

📖 **Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

10.5 Bearbeiding med parallellakser U, V og W

Oversikt



Følg maskinhåndboken!

Maskinen må være konfigurert av maskinprodusenten hvis du vil bruke parallellaksefunksjonene.



Antallet programmerbare akser, samt beskrivelsen og tilordningen deres, avhenger av maskinen.

I tillegg til hovedaksene X, Y og Z finnes det såkalte parallellakser U, V og W.

Hovedaksene og parallellaksene er som oftest tilordnet hverandre på følgende måte:

| Sirkel | Parallellakse | Roteringsakse |
|--------|---------------|---------------|
| X | U | A |
| Y | V | B |
| Z | W | C |

  
Styringen har følgende funksjoner tilgjengelige for bearbeiding med parallellaksene U, V og W:

| Funksjonstast | Funksjon | Beskrivelse | Side |
|---|------------------|---|------|
|  | PARAXCOMP | Definerer hvordan styringen forholder seg ved posisjonering av parallellakser | 386 |
|  | PARAXMODE | Definerer hvilke akser styringen bruker for å utføre bearbeidingen | 387 |



Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallellaksefunksjonene.

Med maskinparameteren **noParaxMode**(nr. 105413) kan du deaktivere programmeringen av parallellakser.

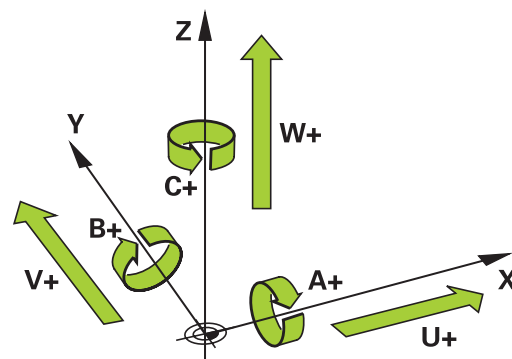

Automatisk beregning av parallellaksene



Med maskinparameteren **parAxComp** (nr. 300205) fastsetter maskinprodusenten hvorvidt parallellaksefunksjonen er slått på som standard.

Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:



eller



Hvis maskinprodusenten slår på parallellaksen allerede i konfigurasjonen, beregner styringen aksene uten at du på forhånd programmer **PARAXCOMP**.

Siden styringen dermed beregner parallellaksen kontinuerlig, kan du f.eks. probe et emne med en ønsket stilling på W-aksen.





 
 
 
Vær oppmerksom på at en **PARAXCOMP OFF** ikke slår av parallellaksen. Styringen aktiverer i stedet standardkonfigurasjonen igjen.

Styringen slår bare av den automatiske beregningen hvis du også angir aksene i NC-blokken, f.eks. **PARAXCOMP OFF W**.

FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY

Med funksjonen **PARAXCOMP DISPLAY** slår du på visningsfunksjonen for parallellaksebevegelser. Styringen beregner parallellaksens kjørebegnelser i posisjonsvisningen til den tilhørende hovedaksen (sumvisning). På den måten viser posisjonsvisningen til hovedaksen alltid den relative avstanden fra verktøy til verktøy, uavhengig av hvorvidt du beveger hovedaksen eller parallellaksen.


Slik går du frem ved defineringen:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Velg **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**
- ▶ Definer parallellaksen, hvis bevegelser styringen skal beregne i posisjonsvisningen til den tilhørende hovedaksen

Eksempel

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

Når **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY** er aktiv, viser styringen et symbol i statusindikatoren.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|---|--|
|  | <p>FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY aktiv</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i PARAXMODE-ikonet dekker til det aktive PARAXCOMP DISPLAY-ikonet.</p> </div> <p>I tillegg viser styringen en (D) for DISPLAY bak aksebetegnelse til den berørte aksens i den ekstra statusvisningen.</p> |
| Ingen symbol | Standardkinematikk aktiv |



Med den valgfrie maskinparameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203), definerer maskinprodusenten aksespesifikt hvordan styringen tolker forskyvningsverdier. Med **FUNCTION PARAXCOMP** er maskinparameteren kun relevant for parallellakser (**U_OFFS**, **V_OFFS** og **W_OFFS**). Hvis det ikke er noen forskyvninger, oppfører styringen seg som beskrevet i funksjonsbeskrivelsen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren for den parallelle aksene ikke er definert eller er definert med verdien **FALSE**, er forskyvning kun virksom i den parallelle aksene. Referansen til de programmerte parallellaksekoordinatene forskyves med forskyvningverdien. Koordinatene til hovedaksen refererer fortsatt til emnets referansepunkt.
- Hvis maskinparameteren for parallellaksen er definert med verdien **TRUE**, er forskyvning virksom i parallell- og hovedaksen. Referansene til de programmerte parallell- og hovedaksekoordinatene forskyves med forskyvningverdien.

 




FUNCTION PARAXCOMP MOVE

i Funksjonen **PARAXCOMP MOVE** kan bare brukes i forbindelse med lineære blokker **L**.

Med funksjonen **PARAXCOMP MOVE** kompenseres styringen for parallellaksebevegelser ved hjelp av en utjevningsbevegelse i den tilhørende hovedaksen.

Ved en parallellaksebevegelse, f.eks. av W-aksen, i negativ retning beveger styringen samtidig hovedaksen Z med samme verdi i positiv retning. Den relative avstanden fra verktøy til verktøy forblir den samme. Bruk ved portalmaskin: Kjør inn pinoler for å kjøre synkront nedover tverrstengene.


Slik går du frem ved defineringen:

  -  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Velg **FUNCTION PARAXCOMP MOVE**
- ▶ Definer parallellakse

Eksempel

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W

 Når **FUNCTION PARAXCOMP MOVE** er aktiv, viser styringen et symbol i statusvisningen.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|---|--|
|  | <p>FUNCTION PARAXCOMP MOVE aktiv</p> <p>i PARAXMODE-ikonet dekker til det aktive PARAXCOMP MOVE-ikonet.</p> <p>I tillegg viser styringen en (M) for MOVE bak aksebetegnelse til den berørte aksens i den ekstra statusvisningen.</p> |
| Ingen symbol | Standardkinematikk aktiv |



Beregningen av mulige forskyvningsverdier (U_OFFS, V_OFFS og W_OFFS i nullpunkttabellen) fastsetter maskinprodusenten i parameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203).

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren for den parallelle aksen ikke er definert eller er definert med verdien **FALSE**, er forskyvning kun virksom i den parallelle aksen. Referansen til de programmerte parallellaksekoordinatene forskyves med forskyvningverdien. Koordinatene til hovedaksen refererer fortsatt til emnets referansepunkt.
- Hvis maskinparameteren for parallellaksen er definert med verdien **TRUE**, er forskyvning virksom i parallell- og hovedaksen. Referansene til de programmerte parallell- og hovedaksekoordinatene forskyves med forskyvningverdien.

Deaktivere FUNCTION PARAXCOMP



Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- ▶ Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:



 
 
 


Styringen tilbakestill parallellaksefunksjonen **PARAXCOMP** med følgende funksjoner:

- Valg av et NC-program
- **PARAXCOMP OFF**

Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallellaksefunksjonene.

Med funksjonen **PARAXCOMP OFF** slår du av parallellaksefunksjonene **PARAXCOMP DISPLAY** og **PARAXCOMP MOVE**. Slik går du frem ved defineringen:

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXCOMP**

- ▶ Velg **FUNCTION PARAXCOMP OFF**

- ▶ Angi eventuelt akse

Eksempel

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W

Når **FUNCTION PARAXCOMP** er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen tilleggsinformasjon bak akselbetegnelse.



Maskinprodusenten kan også aktivere **PARAXCOMP**-funksjonen permanent med en maskinparameter.

Hvis du vil slå av funksjonen, må du angi parallellaksen i NC-blokken, f.eks. **FUNCTION PARAXCOMP OFF W**.

Mer informasjon: "Automatisk beregning av parallellaksene", Side 381

FUNCTION PARAXMODE



Du må alltid definere 3 akser ved aktivering av funksjonen **PARAXMODE**.


 
 
 
Hvis maskinprodusenten ikke har aktivert funksjonen **PARAXCOMP** som standard ennå, må du aktivere **PARAXCOMP** før du arbeider med **PARAXMODE**.

For at styringen skal beregne hovedaksen som er valgt med **PARAXMODE**, må du slå på funksjonen **PARAXCOMP** for denne aksen.

Med funksjonen **PARAXMODE** definerer du aksene som styringen skal utføre bearbeidingen med. Samtlige kjørebegivelser og konturbeskrivelser programmeres over hovedaksene X, Y og Z, uavhengig av maskin.

I funksjonen **PARAXMODE** definerer du 3 akser (f.eks. **FUNCTION PARAXMODE X Y W**) som styringen skal bruke til å utføre de programmerte kjørebegivelserne.



Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXMODE**
- 
 - ▶ Velg **FUNCTION PARAXMODE**
 - ▶ Definer akser for bearbeidingen

Eksempel

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

Når **FUNCTION PARAXMODE** er aktiv, viser styringen et symbol i statusindikatoren.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|---|---|
|  | FUNCTION PARAXMODE aktiv <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> PARAXMODE-ikonet dekker til det aktive PARAXCOMP-ikoner.</p> </div> <p>I fanen POS i den ekstra statusvisningen viser styringen de valgte Principal axes.</p> |
| Ingen symbol | Standardkinematikk aktiv |

Kjøre hovedakse og parallellakse

Når funksjonen **PARAXMODE** er aktiv, utfører styringen programmerte kjørebegivelser med aksene som er definert i funksjonen. Hvis styringen skal kjøre med hovedaksen som er valgt bort med **PARAXMODE**, angir du denne aksen i tillegg til tegnet **&**. **&**-tegnet refererer da til hovedaksen.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **L**
- > Styringen åpner en lineærblokk
- ▶ Definere koordinater
- ▶ Definere radiuskorrektur



- ▶ Trykk på venstre piltast
- > Styringen viser **&**-tegnet.
- ▶ Velg ev. akse med akseretningstasten.



- ▶ Definere koordinat
- ▶ Trykk på tasten **ENT**

Eksempel

```
13 FUNCTION PARAXMODE X Y W
```

```
14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX
```



Syntakselementet **&** er bare tillatt i L-blokker.

Ytterligere posisjonering av en hovedakse med kommandoen **&** utføres i REF-systemet. Hvis du har satt posisjonsvisningen til Faktisk verdi, vil denne bevegelsen ikke vises. Sett eventuelt posisjonsvisningen til REF-verdi.

Beregningen av mulige forskyvningsverdier (X_OFFS, Y_OFFS og Z_OFFS i nullpunkttabellen) for aksene som er posisjonert med **&**-operatoren, fastsetter maskinprodusenten i parameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203).

- Hvis maskinparameteren for hovedaksen ikke er definert eller er definert med verdien **FALSE**, er forskyvning kun virksom i aksene programmert med **&**. Koordinatene til den parallelle aksene refererer fortsatt til emnets referansepunkt. Til tross for forskyvningen beveger den parallelle aksene seg på de programmerte koordinatene.
- Hvis maskinparameteren for hovedaksen er definert med verdien **TRUE**, virker forskyvningen i hoved- og parallellaksene. Referansene til hoved- og parallellaksens koordinater forskyves med forskyvningverdien.

Deaktivere FUNCTION PARAXMODE



Etter at styringen har startet, er først konfigurasjonen som maskinprodusenten har definert, aktiv.

- ▶ Kontroller om den generelle statusvisningen inneholder et av ikonene for **PARAXCOMP DISPLAY** eller **PARAXCOMP MOVE**:



Styringen tilbakestill parallellaksefunksjon **PARAXMODE ON** med følgende funksjoner:

- Valg av et NC-program
- Programslutt
- **M2** og **M30**
- **PARAXMODE OFF**

Før bytte av maskinkinematikken må du deaktivere parallellaksefunksjonene.

Med funksjonen **PARAXMODE OFF** slår du av parallellaksefunksjonen. Styringen bruker hovedaksene som er konfigurert av maskinprodusenten.

Slik går du frem ved defineringen:

SPEC
FCT

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

PROGRAM
FUNKSJONER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**

FUNCTION
PARAX

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXMODE

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PARAXMODE**

FUNCTION
PARAXMODE
OFF

- ▶ Velg **FUNCTION PARAXMODE OFF**

Eksempel

13 FUNCTION PARAXMODE OFF

Når **FUNCTION PARAXCOMP** er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen innføringer i fanen **POS**.



Avhengig av konfigurasjonen til maskinprodusenten blir deretter et aktivt **PARAXCOMP**-ikon synlig, som før var tildekket av **PARAXMODE**-ikonet.

Eksempel: Bore med W-akse

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM PAR MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 5 Z S2222 | Verktøyoppkalling med spindelakse Z |
| 4 L Z+100 R0 FMAX M3 | Posisjonere hovedaksen |
| 5 CYCL DEF 200 BORING | |
| Q200=+2 ;SIKKERHETSAVST. | |
| Q201=-20 ;DYBDE | |
| Q206=+150 ;MATING FOR MATEDYBDE | |
| Q202=+5 ;MATEDYBDE | |
| Q210=+0 ;FORSINKELSE OPPE | |
| Q203=+0 ;KOOR. OVERFLATE | |
| Q204=+50 ;2. SIKKERHETSAVST. | |
| Q211=+0 ;FORSINKELSE NEDE | |
| Q395=+0 ;FORHOLD DYBDE | |
| 6 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY Z | Aktivere visningskompensasjonen |
| 7 FUNCTION PARAXMODE X Y W | Positivt aksevalg |
| 8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | Parallellakse W utfører mating |
| 9 FUNCTION PARAXMODE OFF | Gjenopprette standardkonfigurasjon |
| 10 L M30 | |
| 11 END PGM PAR MM | |


10.6 Bearbeiding med polar kinematikk

Oversikt

I den polare kinematikken blir banebevegelser i arbeidsplanet ikke utført gjennom to lineære hovedakser, men av én lineærakse og én roteringsakse. Den lineære hovedaksen samt roteringsaksen definerer her arbeidsplanet, og sammen med mateaksen definerer de også arbeidsrommet.

På dreie- og slipemaskiner med bare to lineære hovedakser er fresbearbeiding på frontsiden mulig, takket være den polare kinematikken.

På fresmaskinen kan egnede roteringsakser erstatte forskjellige lineære hovedakser. Polare kinematikker muliggjør bearbeidingen av større flater enn det som er mulig bare med hovedaksene, f.eks. ved en stormaskin.

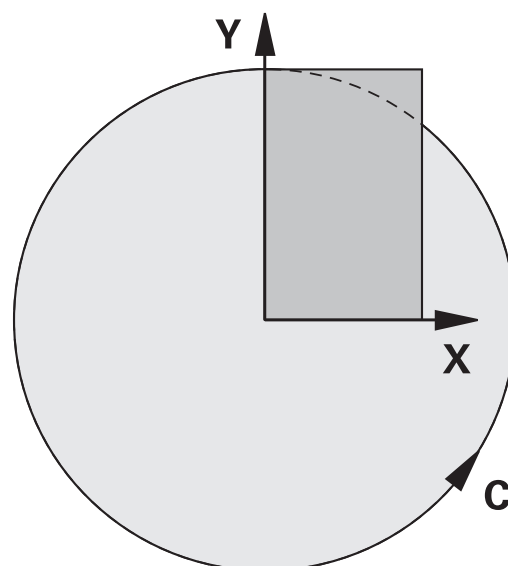

Følg maskinhåndboken!

 

Maskinen må være konfigurert av maskinprodusenten slik at du kan bruke den polare kinematikken.

En polar kinematikk består av to lineærakser og en roteringsakse. De programmerbare aksene avhenger av maskinen.

Den polare roteringsaksen må være en modulo-akse, som er montert på bordsiden overfor de valgte lineæraksene. Dette betyr at de lineære aksene ikke må befinne seg mellom roteringsaksen og bordet. Roteringsaksens maksimale arbeidsområde er eventuelt begrenset av programvare-endebryteren.

Både hovedaksene X, Y og Z og mulige parallellakser U, V og W kan brukes som radiale akser eller mateakser.

I forbindelse med den polare kinematikken stiller styringen følgende funksjoner til disposisjon:


| Funksjonstast | Funksjon | Beskrivelse | Side |
|---|----------------------|---------------------------------------|------|
|  | POLARKIN AXES | Definere og aktivere polar kinematikk | 392 |
|  | POLARKIN OFF | Deaktiver polar kinematikk | 395 |

Aktivere FUNCTION POLARKIN

Med funksjonen **POLARKIN AXES** aktiverer du den polare kinematikken. Aksespesifikasjonene definerer den radiale akse, mateaksen samt den polare akse. **MODE**-spesifikasjonene har innflytelse på posisjoneringsegenskapene, mens **POLE**-spesifikasjonene bestemmer over bearbeidingen i polen. Polen er her roteringsaksens rotasjonssentrum.

Anmerkninger som gjelder valg av akse:

- Den første lineæraksen må stå radially i forhold til roteringsaksen.
- Den andre lineæraksen definerer mateaksen og må stå parallelt i forhold til roteringsaksen.
- Roteringsaksen definerer den polare akse og defineres til slutt.
- Som roteringsakse kan enhver tilgjengelig modulo-akse som er montert overfor den valgte lineæraksen på bordsiden brukes.
- De to valgte lineæraksene spenner på denne måten opp en flate som også roteringsaksen ligger i.

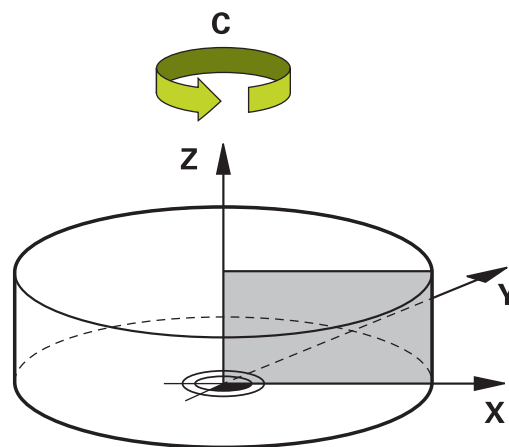

MODE- alternativer:

| Syntaks | Funksjon |
|---------|--|
| POS | Styringen arbeider i positiv retning av den radiale akse sett fra roteringsssentrum. Den radiale akse må være tilsvarende forposisjonert. |
| NEG | Styringen arbeider i negativ retning av den radiale akse sett fra roteringsssentrum. Den radiale akse må være tilsvarende forposisjonert. |
| KEEP | Styringen holder seg med den radiale akselen på siden til roteringsssentrum, der akselen står når funksjonen slås på. Hvis den radiale akse står på roteringsssentrum når funksjonen slås på, gjelder POS |
| ANG | Styringen holder seg med den radiale akselen på siden til rotasjonssentrum, der akselen står når funksjonen slås på. Med POLE -valget ALLOWED er posisjoneringer via polen mulig. På denne måten blir polens side byttet ut, og en 180° dreining av roteringsaksen unngås |

POLE- alternativer:

| Syntaks | Funksjon |
|---------|--|
| ALLOWED | Styringen tillater en bearbeiding på polen |
| SKIPPED | Styringen forhindrer en bearbeiding på polen |



Det sperrede området tilsvarer en sirkelflate med en radius på 0,001 mm (1 µm) rundt polen.

Slik går du frem ved programmeringen



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN AXES**
- ▶ Definere aksene for den polare kinematikken
- ▶ Velg **MODE**-alternativet
- ▶ Velg **POLE**-alternativet

Eksempel

6 POLARKIN AXES X Z C MODE: KEEP POLE:ALLOWED

Når den polare kinematikken er aktiv, viser styringen et symbol i statusvisningen.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|--------------|---|
| | Polar kinematikk aktiv <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>i POLARKIN-ikonet dekker til det aktive PARAXCOMP DISPLAY-ikonet.</p> </div> I fanen POS i den ekstra statusvisningen viser styringen de valgte Principal axes . |
| Ingen symbol | Standardkinematikk aktiv |

Tips:

Merknader til programmeringen:

- Det er absolutt nødvendig å programmere funksjonen **PARAXCOMP DISPLAY** med minst hovedaksene X, Y og Z før du slår på den polare kinematikken.



HEIDENHAIN anbefaler at alle tilgjengelige akser innen **PARAXCOMP DISPLAY**-funksjonen angis.

- Posisjoner lineæraksen som ikke blir bestanddel av den polare kinematikken foran **POLARKIN**-funksjonen på polens koordinater. Hvis dette ikke gjøres, oppstår det et område som ikke kan bearbeides som har en radius som minst tilsvarer akseverdien til den bortvalgte lineæraksen.
- Unngå bearbeiding i polen samt i nærheten av polen, da ujevnheter i matingen er mulige i dette området. Bruk derfor helst **POLE**-alternativet **SKIPPED**.
- En kombinasjon av den polar kinematikken med følgende funksjoner er utelukket.
 - Kjørebegrevelser med **M91**
 - Dreie arbeidsplanet
 - **FUNCTION TCPM** eller **M128**
- Med den valgfrie maskinparameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203), definerer maskinprodusenten aksespesifikt hvordan styringen tolker forskyvningsverdier. Med **FUNCTION POLARKIN** er maskinparameteren kun relevant for den roterende aksene som roterer rundt verktøyaksen (vanligvis **C_OFFS**).

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren ikke er definert eller er definert med verdien **TRUE**, kan du bruke forskyvningen for å kompensere for en emnefeil i planet. Forskyvningen påvirker orienteringen til emnets koordinatsystem **W-CS**.

Mer informasjon: "Emnekoordinatsystem W-CS", Side 81

- Hvis maskinparameteren er definert med verdien **FALSE**, kan du ikke bruke forskyvningen til å kompensere for eventuelle emneforskyvninger i planet. Styringen tar ikke hensyn til forskyvningen under behandlingen.





Instruks til bearbeiding:

I den polare kinematikken kan sammenhengende bevegelser kreve delbevegelser, f.eks. blir en lineærbevegelse realisert gjennom to delstrekninger mot polen og bort fra polen. Dette kan føre til at visningen av reststrekningen avviker sammenlignet med en standardkinematikk.

Deaktivere FUNCTION POLARKIN

Med funksjonen **POLARKIN OFF** deaktiverer du den polare kinematikken.

Slik går du frem ved programmeringen

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **POLARKIN OFF**

Eksempel

6 POLARKIN OFF

Når den polare kinematikken er inaktiv, viser styringen intet symbol og ingen innføringer i fanen **POS**.

Merknad

Følgende forhold deaktiverer den polare kinematikken:

- Gjennomgang av funksjonen **POLARKIN OFF**
- Valg av et NC-program
- Når NC-programmets ende er nådd
- Avbrudd av NC-programmet
- Valg av en kinematikk
- Omstart av styringen.

Eksempel: SL-sykuser i polar kinematikk

| | |
|--|--|
| 0 BEGIN PGM POLARKIN_SL MM | |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-30 | |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |
| 3 TOOL CALL 2 Z S2000 F750 | |
| 4 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY X Y Z | ; Aktivere PARAXCOMP DISPLAY |
| 5 L X+0 Y+0.0011 Z+10 A+0 C+0 FMAX M3 | ; Forposisjon ligger utenfor det sperrede polområdet |
| 6 POLARKIN AXES Y Z C MODE:KEEP POLE:SKIPPED | ; Aktivere POLARKIN |
| * - ... | ; Nullpunktsforskyvning i polar kinematikk |
| 9 TRANS DATUM AXIS X+50 Y+50 Z+0 | |
| 10 CYCL DEF 7.3 Z+0 | |
| 11 CYCL DEF 14.0 KONTURGEOMETRI | |
| 12 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL2 | |
| 13 CYCL DEF 20 KONTURDATA | |
| Q1=-10 | ;FRESEDYBDE |
| Q2=+1 | ;BANEOVERLAPPING |
| Q3=+0 | ;TOLERANSE FOR SIDE |
| Q4=+0 | ;TOLERANSE FOR DYBDE |
| Q5=+0 | ;KOOR. OVERFLATE |
| Q6=+2 | ;SIKKERHETSAVST. |
| Q7=+50 | ;SIKKER HOEYDE |
| Q8=+0 | ;AVRUNDINGSRADIUS |
| Q9=+1 | ;ROTASJONSRETNING |
| 14 CYCL DEF 22 UTFRESING | |
| Q10=-5 | ;MATEDYBDE |
| Q11=+150 | ;MATING FOR MATEDYBDE |
| Q12=+500 | ;MATING FOR UTFRESING |
| Q18=+0 | ;UTFRESINGSVERKT. |
| Q19=+0 | ;MATING FOR PENDLING |
| Q208=+99999 | ;MATING RETUR |
| Q401=+100 | ;MATEFAKTOR |
| Q404=+0 | ;ETTERBEARB.STRATEGI |
| 15 M99 | |
| 16 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT | |
| 17 CYCL DEF 7.1 X+0 | |
| 18 CYCL DEF 7.2 Y+0 | |
| 19 CYCL DEF 7.3 Z+0 | |
| 20 POLARKIN OFF | ; Deaktivere POLARKIN |
| 21 FUNCTION PARAXCOMP OFF X Y Z | ; Deaktivere PARAXCOMP DISPLAY |
| 22 L X+0 Y+0 Z+10 A+0 C+0 FMAX | |
| 23 L M30 | |
| 24 LBL 2 | |

| | |
|---------------------------|--|
| 25 L X-20 Y-20 RR | |
| 26 L X+0 Y+20 | |
| 27 L X+20 Y-20 | |
| 28 L X-20 Y-20 | |
| 29 LBL 0 | |
| 30 END PGM POLARKIN_SL MM | |

10.7 Filfunksjoner

Bruk

Med **FUNCTION FILE**-funksjonen kan du kopiere, flytte og slette filoperasjoner fra NC-programmet.

 

 


Programmerings- og betjeningsmerknader:

- **FILE**-funksjonene skal ikke brukes på NC-programmer eller filer som du tidligere har referert til med funksjoner som **CALL PGM** eller **CYCL DEF 12 PGM CALL**.
- Funksjonen **FUNCTION FILE** skal bare aktiveres i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.

Definere filbehandlingsoperasjoner

Slik går du frem:

-  ▶ Velge spesialfunksjoner
-  ▶ Velge programfunksjoner
-  ▶ Velg filoperasjoner
- ▶ Styringen viser de tilgjengelige funksjonene.

| Funksjons-tast | Funksjon | Beskrivelse |
|---|--------------------|--|
|  | FILE COPY | Kopiere fil: Angi banenavnet for filen som skal kopieres og banenavnet til målfilen. |
|  | FILE MOVE | Flytte fil: Angi banenavnet for filen som skal flyttes og banenavnet til målfilen |
|  | FILE DELETE | Slette fil: Angi banenavnet på filen som skal slettes |
|  | OPEN FILE | Åpne filen: Angi banenavnet på filen |

Hvis du vil kopiere en fil som ikke eksisterer, viser styringen en feilmelding.

FILE DELETE utløser ikke noen feilmelding hvis filen som skal slettes, ikke finnes.

OPEN FILE

Grunnleggende

Med funksjonen **OPEN FILE** kan du åpne forskjellige filtyper direkte fra NC-programmet.

Når du definerer **OPEN FILE**, fortsetter styringen dialogen, og du kan programmere et **STOPP**.

Med funksjonen kan styringen åpne alle filtyper som du også kan åpne manuelt.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen åpner filen i det tilleggsverktøyet som sist ble brukt for denne filtypen. Hvis det er en filtype du aldri har åpnet før og det er flere tilleggsverktøyer tilgjengelig for denne filtypen, avbryter styringen programforløpet og åpner vinduet **Application?**. I vinduet **Application?** velger du tilleggsverktøyet, som styringen åpner filen med. Styringen lagrer dette valget.

For følgende filtyper står flere tilleggsverktøyer til rådighet for å åpne filene:

- CFG
- SVG
- BMP
- GIF
- JPG/JPEG
- PNG



For å unngå at en programkjøring avbrytes eller for å velge et alternativt tilleggsverktøy, åpner du gjeldende filtype én gang i filbehandlingen. Hvis det er mulig med flere tilleggsverktøyer for en filtype, kan du alltid velge tilleggsverktøyet i den filbehandlingen som styringen åpner filen i.


 

 

 
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Funksjonen **OPEN FILE** er tilgjengelig i følgende driftsmoduser:

- **Posisjonering m. man. inntasting**
- **Programtest**
- **Prog.kjøring enkeltblokk**
- **Prog.kjøring blokkrekke**

Programmere OPEN FILE

For å programmere funksjonen **OPEN FILE** gjør du som følger:

- | | |
|---|--|
|  | ▶ Valg av spesialfunksjoner |
|  | ▶ Valg av programfunksjoner |
|  | ▶ Velg filoperasjoner |
|  | ▶ Velg funksjonen OPEN FILE > Styringen åpner dialogen. |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten VELG FIL ▶ Velg filen som skal vises ved hjelp av mappestrukturen |
|  | ▶ Trykk på funksjonstasten OK > Styringen viser banen til den valgte filen og funksjonen STOP . ▶ Programmere alternativt STOP > Styringen avslutter innleggingen av funksjonen OPEN FILE . |

Automatisk visning

For noen filtyper tilbyr styringen bare et egnet tilleggsverktøy til visning. I dette tilfellet åpner styringen filen med funksjonen **OPEN FILE** automatisk i dette verktøyet.

Eksempel

1 OPEN FILE "TNC:\CLAMPING_INFORMATION.HTML"

HEROS-verktøy som skal brukes til visning:


- Mozilla Firefox

10.8 NC-funksjoner til koordinattransformasjon

Oversikt

Styringen tilbyr følgende **TRANS**-funksjoner:

| Syntaks | Funksjon | Mer informasjon |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TRANS DATUM | Forskyving av emnets nullpunkt | Side 401 |
| TRANS MIRROR | Speiling av akse | Side 403 |
| TRANS ROTATION | Rotering rundt verktøyaksen | Side 406 |
| TRANS SCALE | Skalering av konturer og posisjoner | Side 407 |

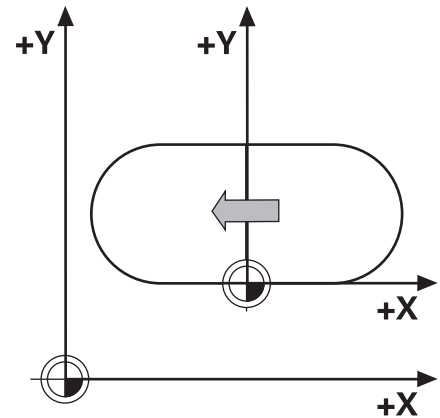

Definer funksjonene i tabellens rekkefølge og sett funksjonene tilbake i omvendt rekkefølge. Programmeringsrekkefølgen påvirker resultatet.

Forskyv for eksempel først emnets nullpunkt og speil så konturen. Hvis du snur rekkefølgen, speiles konturen på det opprinnelige emnenullpunktet.

Alle **TRANS**-funksjoner fungerer med referanse til emnets nullpunkt. Emnenullpunkter er opphavet til inntastingskoordinatsystemet **I-CS**.

Mer informasjon: "Angivelseskoordinatsystem I-CS", Side 85

Relaterte emner

- Sykluser for koordinattransformasjoner
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**
- **PLANE**-funksjoner (alternativ nr. 8)
Mer informasjon: "PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)", Side 451
- Referansesystemer
Mer informasjon: "Referansesystemer", Side 77

Nullpunktsforskyvning med TRANS DATUM

Bruk

Med funksjonen **TRANS DATUM** forskyver du emnenullpunktet enten med faste eller variable koordinater eller ved å angi en tabellinje i nullpunktstabellen.

Med funksjonen **TRANS DATUM RESET** tilbakestiller du nullpunktsforskyvingen.

Relaterte emner

- Aktivisering av nullpunktstabell
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

Funksjonsbeskrivelse

TRANS DATUM AXIS

Med funksjonen **TRANS DATUM AXIS** definerer du en nullpunktsforskyvning ved å taste inn verdier i den aktuelle aksene. Du kan definere opptil ni koordinater i en NC-blokk, og inkrementalinntasting er mulig.

Styringen viser en aktiv nullpunktsforskyvning i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen viser resultatet fra nullpunktsforskyvningen i posisjonsvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

TRANS DATUM TABLE

Med funksjonen **TRANS DATUM TABLE** definerer du en nullpunktsforskyvning ved å velge en linje fra en nullpunktstabell.

Du kan også definere banen i en nullpunktstabell. Hvis du ikke definerer en bane, bruker styringen den nullpunktstabellen som ble aktivert med **SEL TABLE**.

Mer informasjon: "Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet", Side 415

Styringen viser nullpunktsforskyvningen **TRANS DATUM TABLE** og nullpunktstabellens bane i fanen **TRANS** for den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

TRANS DATUM RESET

Med funksjonen **TRANS DATUM RESET** tilbakestiller du en nullpunktsforskyvning. Dette gjøres uavhengig av hvordan nullpunktet er blitt definert.

Innføring

11 TRANS DATUM AXIS X+10 Y +25 Z+42 ; Forskyvning av emnenullpunkt i aksene **X, Y** og **Z**

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|--|---|
| TRANS DATUM | Syntaksåpning for en nullpunktsforskyvning |
| AXIS, TABLE eller RESET | Tilbakestille nullpunktsforskyvning med koordinatinnstillinger, med en nullpunktstabell eller nullpunktsforskyvning |
| X, Y, Z, A, B, C, U, V eller W | Mulige akser for koordinatinnstilling Faste eller variable numre Kun ved valg av AXIS |
| TABLINE | Linje i nullpunktstabellen Faste eller variable numre Kun ved valg av TABLE |
| " " eller QS | Bane i nullpunktstabellen Fast eller variabelt navn Valgfritt syntakselement Kun ved valg av TABLE |

Tips:

- Absolutte verdier henviser til emnets referansepunkt. Inkrementelle verdier refererer til emnets nullpunkt.
- Hvis du prosesserer en absolutt nullforskyvning med **TRANS DATUM** eller syklus **7 NULLPUNKT**, overskriver styringen verdiene til gjeldende nullpunktforskyvning. Styringen beregner inkrementelle verdier med verdiene til gjeldende nullforskyvning.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

- Med maskinparameteren **transDatumCoordSys** (nr. 127501) definerer maskinprodusenten hvilket referansesystem verdiene i posisjonsvisningen refererer til.
- Hvis du ikke har definert noen nullpunktstabell i **TRANS DATUM TABLE**-blokken, bruker styringen den nullpunktstabellen som allerede er blitt valgt med **SEL TABLE**, eller nullpunktstabellen som er aktiv i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk** eller **Programkjøring blokkrekke** (status **M**).

Speling med TRANS MIRROR

Bruk

Med funksjonen **TRANS MIRROR** speiler du konturene eller posisjonene med en eller flere akser.

Med funksjonen **TRANS MIRROR RESET** tilbakestiller du speilingen.

Relaterte emner

- Syklus **8 SPEILING**

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

- Additiv speiling innenfor de globale programinnstillingene GPS (alternativ nr. 44)

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Funksjonsbeskrivelse

Speilingen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Styringen speiler konturene eller posisjonene rundt det aktive emnenullpunktet. Hvis nullpunktet ligger utenfor konturen, speiler styringen avstanden også til nullpunktet.

Hvis du bare vil speilvende én akse, endres verktøyets roteringsretning. En roteringsretning som er definert i en syklus forblir den samme, for eksempel innenfor OCM-sykluser (alternativ nr. 167).

Alt etter valgte akseverdier **AXIS** speiler styringen følgende arbeidsplan:




- **X:** Styringen speiler arbeidsplanet **YZ**
- **Y:** Styringen speiler arbeidsplanet **ZX**
- **Z:** Styringen speiler arbeidsplanet **XY**

Mer informasjon: "Betegnelse på aksene på fresemaskiner", Side 88

Du kan velge opptil tre akseverdier.

Styringen viser en aktiv speiling i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

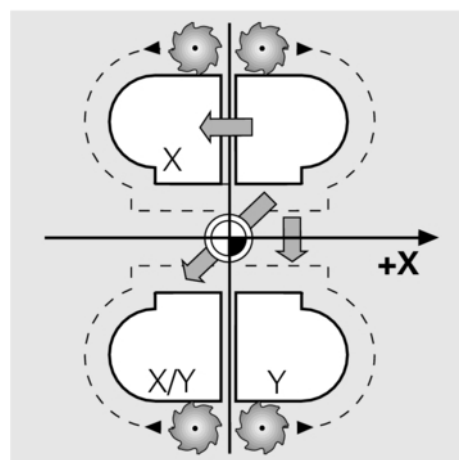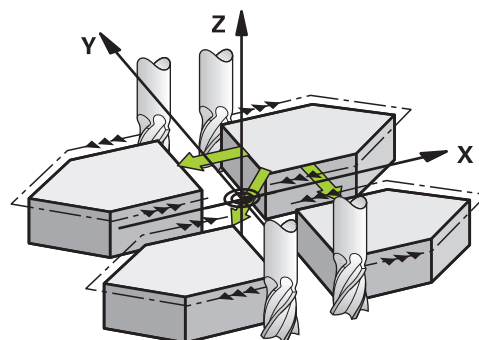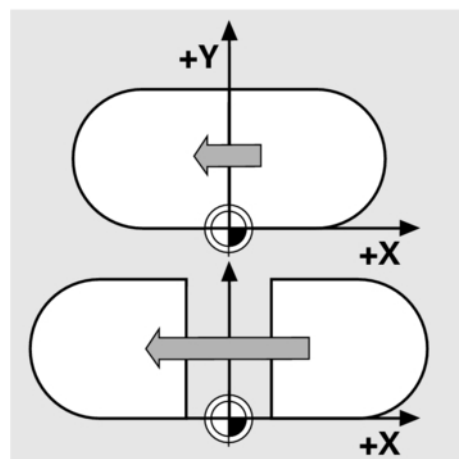

Innføring

11 TRANS MIRROR AXIS X ; Speil X-koordinater rundt Y-aksen

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|--------------------------------|---|
| TRANS MIRROR | Syntaksåpning for en speiling |
| AXIS eller RESET | Angi akseverdier eller tilbakestill speiling av akseverdier |
| X, Y eller Z | Akseverdier som skal speiles Kun ved valg av AXIS |

Tips:

- Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**
- Hvis du foretar en speiling med **TRANS MIRROR** eller syklus **8SPEILING**, overskriver styringen gjeldende speiling.
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

Merknader i forbindelse med dreiefunksjoner**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Styringen reagerer ulikt på de programmerte transformasjonenes type og rekkefølge. Ved upassende funksjoner kan det oppstå uforutsette bevegelser eller kollisjoner.

- ▶ Programmer kun de anbefalte transformasjonene i hvert referansesystem
- ▶ Bruke dreiefunksjoner med romvinkler istedenfor med aksevinkler
- ▶ Teste NC-programmet ved hjelp av simulering

Typen dreiefunksjon har følgende innvirkning for resultatet:

- Hvis du dreier med romvinkler (**PLANE**-funksjoner unntatt **PLANE AXIAL**, syklus **19**), endrer tidligere programmerte transformasjoner emnets nullpunkt og rotasjonsaksenes orientering:
 - En forskyvning med funksjonen **TRANS DATUM** forandrer emnenullpunktets posisjon.
 - En speiling forandrer rotasjonsaksenes orientering. Hele NC-programmet inkl. romvinkel speiles.
- Hvis du dreier med aksevinkler (**PLANE AXIAL**, syklus **19**), har en tidligere programmert speiling ingen innvirkning på rotasjonsaksenes orientering. Med disse funksjonene posisjonerer du maskinaksene direkte.

Mer informasjon: "Emnekoordinatsystem W-CS", Side 81

Dreining med TRANS ROTATION

Bruk

Med funksjonen **TRANS ROTATION** dreier du konturene eller posisjonene med én dreievinkel.

Med funksjonen **TRANS ROTATION RESET** tilbakestiller du dreilingen.

Relaterte emner

■ Syklus 10 ROTERING

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

■ Additiv dreiling innenfor de globale programinnstillingene GPS (alternativ nr. 44)

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Funksjonsbeskrivelse

Dreilingen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Styringen dreier bearbeidingen på arbeidsplanet rundt det aktive emnenullpunktet.

Styringen dreier inntastingskoordinatsystemet **I-CS** som følger:

- Med utgangspunkt i vinkelreferanseaksen, tilsvarende til hovedaksen
- Rundt verktøyaksen

Mer informasjon: "Betegnelse på aksene på fresemaskiner", Side 88

Du kan programmere en dreiling som følger:

- Absolutt, basert den positive hovedaksen
- Inkremental, basert på siste aktive rotering

Styringen viser en aktiv dreiling i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.


Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Innføring

11 TRANS ROTATION ROT+90 ; Dreie bearbeiding 90°

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|-------------------------------|--|
| TRANS ROTATION | Syntaksåpning for en dreiling |
| ROT eller RESET | Taste inn absolutt eller inkrementell dreievinkel eller tilbakestille dreiling Faste eller variable numre |

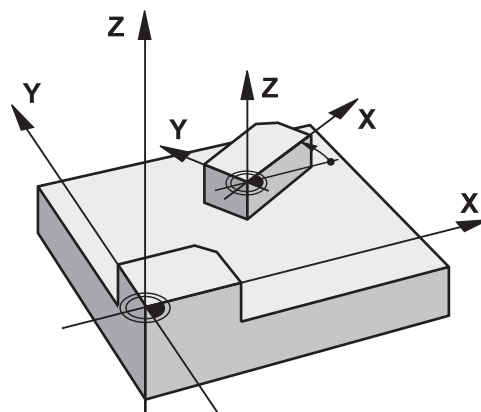

Tips:

- Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
Mer informasjon: "Programmere Function Mode", Side 370
- Hvis du utfører en absolutt rotering med **TRANS ROTATION** eller syklus **10 ROTERING**-prosessen, overskriver styringen verdiene for gjeldende rotering. Styringen beregner inkrementelle verdier med verdiene for gjeldende rotering.
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

Skalering med TRANS SCALE**Bruk**

Med funksjonen **TRANS SCALE** skalerer du konturene eller posisjonene og forstørrer eller forminsker jevnt. På den måten kan du for eksempel ta hensyn til krymping og toleransefaktorer.

Med funksjonen **TRANS SCALE RESET** tilbakestiller du skaleringen.

Relaterte emner

- Syklus **11 SKALERING**
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

Funksjonsbeskrivelse

Skaleringen fungerer modalt fra og med definisjonen i NC-programmet.

Alt etter emnenullpunktets posisjon skalerer styringen som følger:


- Emnenullpunkt i sentrum av kontur:
Styringen skalerer konturen jevnt i alle retninger.
- Emnenullpunkt nede til venstre på kontur:
Styringen skalerer konturen i positiv retning på X- og Y-aksene.
- Emnenullpunkt oppe til høyre på kontur:
Styringen skalerer konturen i negativ retning på X- og Y-aksene.

Med en målefaktor **SCL** som er mindre enn 1, forminsker styringen konturen. Med en målefaktor **SCL** som er større enn 1, forstørker styringen konturen.

Under skalering tar styringen hensyn til alle koordinatdata og måledata fra sykluser.

Styringen viser en aktiv skalering i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

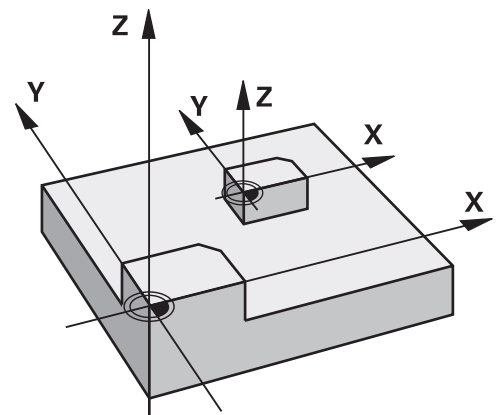

Innføring

11 TRANS SCALE SCL1.5

; Forstørre bearbeiding med målefaktor 1,5

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:





| Syntakselement | Beskrivelse |
|-------------------------------|--|
| TRANS SCALE | Syntaksåpning for en skalering |
| SCL eller RESET | Angi målefaktor eller tilbakestill skalering Faste eller variable numre |

Tips:

- Denne funksjonen kan du bare bruke i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**
- Hvis du utfører skalering med **TRANS SCALE** eller syklus **11 SKALERING**, overskriver styringen gjeldende skaleringsfaktor.
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**
- Når du forminsker en kontur med innvendige radier, må du passe på å velge riktig verktøy. Ellers blir ev. restmateriale stående.

Velge TRANS-funksjon

Slik velger du en **TRANS**-funksjon:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION / CORRDATA**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **TRANSFORMASJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede **TRANS**-funksjonen

10.9 Utøve innflytelse på nullpunkter

For å øve innflytelse direkte på et allerede satt nullpunkt i nullpunktstabellen i NC-programmet stiller styringen de følgende funksjonene til disposisjon:

- Aktivere nullpunktet
- Kopiere nullpunktet
- Korrigere nullpunkt

Aktivere nullpunktet

Med funksjonen **PRESET SELECT** kan du aktivere et nullpunkt som er definert i nullpunktstabellen som nytt nullpunkt.

Du kan også aktivere nullpunktet enten via nullpunktets nummer eller via innføringen i kolonnen **Doc**. Dersom innføringen i kolonnen **Doc** ikke er entydig, aktiverer styringen nullpunktet med det laveste nullpunkt nummeret.



Når du programmerer **PRESET SELECT** uten valgfrie parametre, er egenskapene identisk med syklus **247 FASTSETT NULLPUNKT**.

Med de valgfrie parametrene fastlegger du følgende:

- **KEEP TRANS**: opprettholde enkle transformasjoner
 - Syklus **7 NULLPUNKT**
 - Syklus **8 SPEILING**
 - Syklus **10 ROTERING**
 - Syklus **11 SKALERING**
 - Syklus **26 SKALERING AKSE**
- **WP**: Endringer henviser til emnets nullpunkt
- **PAL**: Endringer henviser til palettens nullpunkt

Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET SELECT**
 - ▶ Definere ønsket nullpunkt nummer
 - ▶ Alternativt definere innføringen fra kolonne **Doc**
 - ▶ Eventuelt opprettholde transformasjoner beholdt
 - ▶ Velg eventuelt hvilket nullpunkt endringen skal henvise til

Eksempel

13 PRESET SELECT #3 KEEP TRANS WP

Velg nullpunkt 3 som emne-nullpunkt og opprettholde transformasjoner

Kopiere nullpunktet

Med funksjonen **PRESET COPY** kan du aktivere et nullpunkt som er definert i nullpunktstabellen og aktivere det kopierte nullpunktet.

Du kan enten velge nullpunktet som skal kopieres via nullpunktets nummer eller via innføringen i kolonnen **Doc**. Dersom innføringen i kolonnen **Doc** ikke er entydig, velger styringen nullpunktet med det laveste nullpunktsnummeret.

Med de valgfrie parametrene kan du fastlegge følgende:

- **SELECT TARGET**: Aktivere det kopierte nullpunktet
- **KEEP TRANS**: Opprettholde enkle transformasjoner

Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET COPY**
- ▶ Definere nullpunktsnummer som skal kopieres
- ▶ Alternativt definere innføringen fra kolonne **Doc**
- ▶ Definer nytt nullpunktsnummer
- ▶ Eventuelt aktivere det kopierte nullpunktet
- ▶ Eventuelt opprettholde transformasjoner beholdt

Eksempel

13 PRESET COPY #1 TO #3 SELECT TARGET KEEP TRANS

Kopier nullpunkt 1 linje 3, aktiver nullpunkt 3 og oppretthold transformasjoner

Korriger nullpunkt


Med funksjonen **PRESET CORR** kan du korrigere det aktive nullpunktet.


Dersom både grunnroteringen og en translasjon korrigeres i en NC-blokk, korrigerer styringen først translasjonen og deretter grunnroteringen.


Korrekturverdiene henviser til det aktive referansesystemet.


Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDS**

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET**

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PRESET CORR**

- ▶ Definere ønsket referansepunktnummer

Eksempel

13 PRESET CORR X+10 SPC+45

Aktivt nullpunkt korrigeres i X med +10 mm og i SPC +45 °

10.10 Nullpunktstabell

Bruk

I en nullpunktstabell lagrer du emnerefererende nullpunkter. For å kunne bruke en nullpunktstabell må du aktivere den.

Funksjonsbeskrivelse

Nullpunktene fra nullpunktstabellen refererer til det aktuelle referansepunktet. Koordinatverdiene fra nullpunktstabellene er alltid absolutte verdier.

Slik bruker du nullpunktstabellene:

- Hvis den samme nullpunktsforskyvningen brukes ofte
- Hvis bearbeidinger gjentar seg for forskjellige emner
- Hvis bearbeidinger gjentar seg på forskjellige posisjoner på et emne


 



Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Nullpunktstabellen inneholder følgende parametre:

| Parameter | Beskrivelse | Innføring |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| D | Nullpunktens forløpende numre | 0...99999999 |
| X | Nullpunktets X-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| Y | Nullpunktets Y-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| Z | Nullpunktets Z-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| A | | -360.0000000...360.0000000 |
| B | | -360.0000000...360.0000000 |
| C | | -360.0000000...360.0000000 |
| U | Nullpunktets U-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| V | Nullpunktets V-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| W | Nullpunktets W-koordinater | -99999.99999...99999.99999 |
| DOC | Kommentarkolonne | maks. 16 tegn |

Opprette nullpunktstabell

Slik oppretter du en ny nullpunktstabell:

-  ▶ Skift til driftsmodusen **Programmere**
-  ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **NY FIL**
- > Styringen åpner vinduet **Ny fil**, hvor du legger inn filnavnet.
- ▶ Angi filnavnet med filtype ***.d**
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- > Styringen åpner vinduet **Ny fil**, hvor du kan velge målesystem.
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **MM**
- > Styringen åpner nullpunktstabellen.



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks. **+**. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

 

Mer informasjon: "Tabelltilganger med SQL-kommandoer", Side 336

Åpne og redigere nullpunktstabell



Etter at du har endret en verdi i en nullpunktstabell, må du lagre endringen med **ENT**-tasten. Ellers vil ikke endringen bli brukt når et NC-program kjøres.

Slik åpner og redigerer du en nullpunktstabell:

-  ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
- > Styringen åpner nullpunktstabellen.
- ▶ Velg ønsket linje for redigering
-  ▶ Lagre innlegget, trykk for eksempel på **ENT**-tasten



Med tasten **CE** sletter du tallverdiene fra det valgte inntastingsfeltet.

Styringen viser følgende funksjoner i funksjonstastlisten:

Funksjons- tast



 








 

 


Funksjon



Velg tabellstart



Velg tabellslutt





| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Bla én side bakover |
|  | Bla én side forover |
|  | Søke Styringen åpner et vindu. Her kan du angi den teksten eller verdien som du søker etter. |
|  | Tilbakestille tabellen |
|  | Markøren til linjestart |
|  | Markøren til linjeslutt |
|  | Kopier aktuell verdi |
|  | Sett inn kopiert verdi |
|  | Sett inn valgbart antall linjer Nye linjer kan bare legges til på slutten av tabellen. |
|  | Sett inn linje Nye linjer kan bare legges til på slutten av tabellen. |
|  | Slett linje |
|  | Sortere eller skjule kolonner Styringen åpner vinduet Kolonnerrekkefølge med følgende muligheter: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk standardformat ■ Vis eller skjul kolonner ■ Anordne kolonner ■ Fikser kolonner, maks. 3 |
|  | Tilleggsfunksjoner, for eksempel Slett |
|  | Tilbakestille kolonne |
|  | Redigere aktuelt felt |
|  | Sorter nullpunktstabell Styringen åpner et vindu for valg av sortering. |




Hvis du angir nøkkeltallet 555343, viser styringen funksjonstasten **REDIGER FORMAT**. Med denne funksjonstasten kan du endre tabellenes egenskaper.

Aktivere nullpunktstabellen i NC-programmet

Slik aktiverer du en nullpunktstabell i NC-programmet:

- 
 - ▶ Trykk på **PGM CALL**-tasten
- 
 - ▶ Trykk på **NULLPUNKT TABELL**-tasten
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG FIL**
 - > Styringen åpner et vindu for valg av fil.
 - ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
- 
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

-  Hvis du taster inn navnet på nullpunktstabellen manuelt, må du påse følgende:


 
 - Hvis nullpunktstabellen er lagret i samme katalog som NC-programmet, må du bare angi filnavnet
 - Hvis nullpunktstabellen ikke er samme katalog som NC-programmet, må du angi hele banen

-  Programmer **SEL TABLE** før syklus **7** eller funksjonen **TRANS DATUM**.

Aktivere nullpunktstabellen manuelt

-  Hvis du arbeider uten **SEL TABLE**, må du aktivere ønsket nullpunktstabell før programtesten.

Slik aktiverer du en nullpunktstabell for programtesten:

- 
 - ▶ Bytt til driftsmodusen **Programtest**
- 
 - ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
 - ▶ Velg ønsket nullpunktstabell
 - > Styringen aktiverer nullpunktstabellen for programtesten og markerer filen med statusen **S**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

10.11 Korrekturtabell

Bruk

Med korrekturtabellen kan du lagre korrekture i verktøykoordinatsystemet (T-CS) eller i arbeidsplanets koordinatsystem (WPL-CS)

Korrekturtabellen **.tco** er alternativet til korrektur med **DL**, **DR** og **DR2** i Tool-Call-blokken. Så snart du aktiverer en korrekturtabell, overskriver styringen korrekturverdiene i Tool-Call-blokken.

Ved dreining er korrekturtabellen ***.tco** et alternativ til programmering med **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**, korrekturtabellen ***.wco** er et alternativ til **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**.

Korrekturtabellene har følgende fordeler:

- Verdiene kan endres uten tilpasning i NC-programmet
- Verdiene kan endres når NC-programmet kjører

Hvis du endrer en verdi, aktiveres denne først når korrektur kalles opp på nytt.

Typen korrekturtabeller

Med tabellavslutningen bestemmer du i hvilket koordinatsystem styringen skal utføre korrigerings.

Styringen tilbyr følgende korreksjonstabeller:

- **tco** (tool correction): Korreksjon i verktøyets koordinatsystem **T-CS**
- **wco** (workpiece correction): Korreksjon i arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS**

Korreksjonen via tabellen er et alternativ til korreksjon i **TOOL CALL**-blokken. Korreksjonen fra tabellen overskrider en korreksjon som allerede ble programmert i **TOOL CALL**-blokk.

Korreksjon i verktøyets koordinatsystem T-CS

Korreksjonene i tabellene med endelsen ***.tco** korrigerer aktivt verktøy. Tabellen gjelder alle typer verktøyer. Når du oppretter den, vil du derfor også se kolonner som du kanskje ikke trenger for din verktøytype.



Angi bare verdier som er aktuelt for ditt verktøy. Styringen viser en feilmelding når du korrigerer verktøy. Denne er ikke tilgjengelig ved aktivt verktøy.

Korrigeringen virker på følgende måte:

- Som et alternativ til deltaverdiene i **TOOL CALL** for fresverktøy
- Som et alternativ til **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** for dreieverktøy
- Som korrektur av **LO** og **R-OVR** for slipeverktøy

Styringen viser en aktiv forskyvning ved hjelp av korreksjonstabellen ***.tco** i fanen **TOOL** i den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Korreksjon i arbeidsplanets koordinatsystem WPL-CS

Verdiene fra korreksjonstabellene med endelsen ***.wco** fungerer som forskyvning i arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS**

Korrigeringen virker på følgende måte:

- Som et alternativ til **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** (alternativ nr. 50) for dreining
- Forskyvning langs X påvirker radius

Hvis du vil gjennomføre en forskyvning i **WPL-CS**, har du følgende muligheter:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**
- **FUNCTION CORRDATA WPL**
- Forskyvning med dreieverktøytabelen
 - Valgfri kolonne **WPL-DX-DIAM**
 - Valgfri kolonne **WPL-DZ**

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen viser en aktiv forskyvning ved hjelp av korreksjonstabellen ***.wco** inkludert banen til tabellen i fanen **TRANS** i den ekstra statusvisningen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



Forskyvningene **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** og **FUNCTION CORRDATA WPL** er alternative programmeringsmuligheter for den samme forskyvningen. En forskyvning i arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS** ved hjelp av dreieverktøytabelen virker additivt til funksjonene **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** og **FUNCTION CORRDATA WPL**.

Opprette korrekturtabell

Før du arbeider med korrekturtabellen, må du opprette tilhørende tabell

Du kan opprette en korrekturtabell på følgende måte:



- ▶ Endre til **Programmering** i driftsmodus



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**
- ▶ Angi filnavn med ønsket endelse, f.eks. Corr.tco



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Velge måleenhet



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten






 
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILFØY PÅ SLUTTEN**
- ▶ Angi korreksjonsverdier

Aktivere radiuskorrekturtabell

Velg korrekturtabell

Hvis du vil sette inn korrekturtabeller, bruker du funksjonen **SEL CORR-TABLE** for å aktivere ønsket korrekturtabell fra NC-programmet.

Når du skal legge til en korrekturtabell i et NC-program, gjør du følgende:

-  ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM STANDARDE**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG KOR. TABELL**
-  ▶ Trykk på tabellens funksjonstast, f.eks. **TCS**
▶ Velg tabell


Hvis du ikke bruker funksjonen **SEL CORR-TABLE**, må du aktivere ønsket tabell før programmet testes eller kjøres.

Slik går du frem uansett driftsmodus:

- ▶ Velg ønsket driftsmodus
- ▶ Velg ønsket tabell i filbehandlingen.
- > I driftsmodusen **Programtest** får tabellen status S, i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke** får den status M.

Aktiver korrekturverdi

Når du skal aktivere en korrekturverdi i NC-programmet, gjør du som følger:

-  ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION / CORRDATA**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION CORRDATA**
-  ▶ Trykk på funksjonstast for ønsket korrektur, f.eks. **TCS**
▶ Angi linjenummer

Korrigeringsens virketid

Aktivert korrektur virker fram til programslutt eller til neste verktøybytte.

Med funksjonen **FUNCTION CORRDATA RESET** tilbakestiller du korrekturen.

Redigere korrekturtabell når programmet kjøres

Du kan endre verdien i den aktive korrekturtabellen når programmet kjører. Når korrekturtabellen ikke er aktiv, viser styringen funksjonstastene i grått.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **ÅPNE TABELL**



- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **KORR. T-CS**



- ▶ Sett funksjonstasten **REDIGER** til **PÅ**
- ▶ Naviger til ønsket sted med piltastene.
- ▶ Endre verdi



Endrede data blir først aktive etter at korrektur er aktivert på nytt.

10.12 Tilgang til tabellverdier

Program

Med funksjonene **POLARKIN** får du tilgang til tabellverdier:

Med disse funksjonene kan du eksempelvis endre korrekturdataene automatisert ut fra NC-programmet.

Tilgangen til de følgende tabellene er mulig:

- Verktøytabel ***.t**, bare tilgang for å lese
- Korrekturtabel ***.tco**, tilgang for å lese og skrive
- Korrekturtabel ***.wco**, tilgang for å lese og skrive
- Referansepunkttabel ***.pr**, lese- og skrivetilgang

Tilgangen finner sted på tabellen som aktuelt er aktivt. Her er tilgang for å lese alltid mulig, mens tilgang for å skrive bare er mulig under gjennomgangen. En skrivende tilgang under simuleringen eller under et blokkforløp virker ikke.

Dersom NC-programmet og tabellen oppviser forskjellige målenheter, forvandler styringen verdiene fra **MM** til **INCH** og omvendt.

Lese tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA READ** leser du av en verdi fra en tabell og lagrer denne verdien i en Q-parameter.






 


Avhengig av type kolonne som du avleser, kan du bruke **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** til å lagre verdien. Styringen regner tabellverdiene automatisk om til NC-programmets målenhet.

Styringen leser fra verktøytabelen og referansepunkttabelen som er aktiv for øyeblikket. For å lese en verdi fra en korrekturtabel må du først aktivere denne tabellen.

Funksjonen **TABDATA READ** kan du f.eks. bruke for å kontrollere verktøydataene til verktøyet som brukes på forhånd og å forhindre en feilmelding mens programmet kjøres.

Fremgangsmåte

Slik går du frem:

- 
 - ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA READ**
 - ▶ Legg inn Q-parameter for resultatet
- 
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**
 - ▶ Legg inn kolonnens navn
- 
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
 - ▶ Legg inn linjenummeret i tabellen
- 
 - ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Eksempel

| | |
|--|--|
| 12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco" | Aktivere radiuskorrekturtabell |
| 13 TABDATA READ Q1 = CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "5" | Lagre verdien i linje 5, kolonne DR fra korrekturtabellen i Q1 |

Skrive tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA WRITE** skriver du en verdi fra en Q-parameter i en tabell.

Avhengig av type kolonne som du skriver i, kan du bruke **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** som overføringsparameter.

For å skrive en korrekturtabell må du aktivere denne tabellen.

Etter en touch-probe-syklus kan du eksempelvis bruke funksjonen **TABDATA WRITE** for å føre inn en nødvendig verktøykorrektur i korrekturtabellen.

Fremgangsmåte

Slik går du frem:

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA WRITE**
- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**
- ▶ Legg inn kolonnens navn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn linjenummeret i tabellen
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn Q-parameter
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Eksempel

| | |
|---|---|
| 12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco" | Aktivere radiuskorrekturtabell |
| 13 TABDATA WRITE CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1 | Skriv verdien fra Q1 i linje 3 kolonne DR fra korrekturtabellen |

Addere tabellverdi

Med funksjonen **TABDATA ADD** adderer du en verdi fra en Q-parameter til en eksisterende tabellverdi.

Avhengig av type kolonne som du skriver i, kan du bruke **Q**, **QL** eller **QR** som overføringsparameter.

For å skrive en korrekturtabell må du aktivere denne tabellen.

Du kan eksempelvis bruke funksjonen **TABDATA ADD** for å oppdatere en verktøykorrektur ved en gjentatt måling.

Fremgangsmåte

Slik går du frem:

- ▶ Trykk på **SPEC FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **TABDATA ADDITION**
- ▶ Trykk på funksjonstasten for den ønskede tabellen, for eksempel **CORR-TCS**
- ▶ Legg inn kolonnens navn
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn linjenummeret i tabellen
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- ▶ Legg inn Q-parameter
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Eksempel

| | |
|---|--|
| 12 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco" | Aktivere radiuskorrekturtabell |
| 13 TABDATA ADD CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1 | Addere verdien fra Q1 til linje 3 kolonne DR i korrekturtabellen |

10.13 Overvåking av konfigurerte maskinkomponenter (alternativ nr.155)

Bruk




Følg maskinhåndboken!
Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Med **MONITORING HEATMAP**-funksjonen kan du starte og stoppe emnevisningen som komponent-heatmap fra NC-programmet.

Styringen overvåker den valgte komponenten og avbilder resultatet i farge i et såkalt heatmap på emnet.

Komponent-heatmap fungerer omtrent på samme måte som bildet i et varmebildekamera.

- Grønn: komponenter i definert sikkert område
- Gul: komponenter i advarselssonen
- Rød: komponenter blir overbelastet

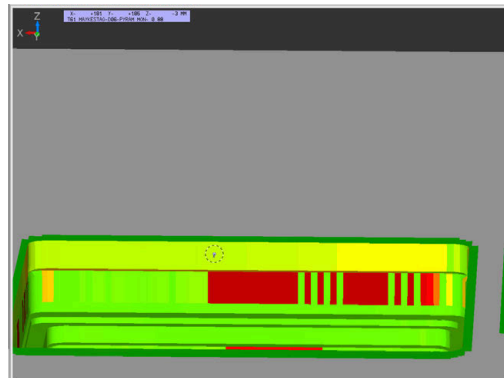

Starte monitoring

For å starte overvåkingen av en komponent går du frem på følgende måte:

- | | |
|--------------------------------|---|
| SPEC FCT | ▶ Valg av spesialfunksjoner |
| PROGRAM FUNKSJONER | ▶ Valg av programfunksjoner |
| MONITORING | ▶ Velg monitoring |
| MONITORING HEATMAP START | ▶ Trykk på funksjonstasten MONITORING HEATMAP START |
| VELG | ▶ Velg komponenter som maskinprodusenten har frigitt |

Ved hjelp av Heatmap kan du alltid bare betrakte en komponents avstand. Dersom du starter Heatmap flere ganger etter hverandre, stanser overvåkingen den forrige komponenten.

Avslutte monitoring

Med funksjonen **MONITORING HEATMAP STOP** avslutter du monitoringen.

10.14 Definere teller



 
Bruksmåte



Følg maskinhåndboken!
Denne funksjonen blir aktivert av maskinprodusenten.

Med NC-funksjonen **FUNCTION COUNT** styrer du en teller fra NC-programmet. Med denne telleren kan du f.eks. definere et ønsket antall, hvor styringen skal gjenta NC-programmet opp til dette ønskede antallet.

Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION COUNT**

MERKNAD

OBS! Fare for tap av data!

Styringen behandler bare en teller. Hvis du kjører et NC-program og tilbakestill telleren i dette, blir tellerfremdriften til et annet NC-program slettet.

- ▶ Kontroller om en teller er aktiv før bearbeidingen
- ▶ Noter ned tellerstanden og legg den inn igjen i MOD-menyen etter bearbeidingen.



Du kan grave den aktuelle tellerstanden med syklusen **225 GRAVERING**.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

Virkning i driftsmodusen Programtest

I driftsmodusen **Programtest** kan du simulere telleren. Da er bare den tellerstanden som du har definert direkte i NC-programmet, aktiv. Tellerstanden i MOD-menyen forblir uberørt.

Virkning i driftsmodusene Prog.kjøring enkeltblokk og Prog.kjøring blokkrekke

Tellerstanden fra MOD-menyen er bare aktiv i driftsmodiene **Prog.kjøring enkeltblokk** og **Prog.kjøring blokkrekke**.

Telleravlesningen beholdes selv etter en omstart av styringen.

Definere FUNCTION COUNT

NC-funksjonen **FUNCTION COUNT** inneholder følgende tellerfunksjoner:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|-----------------------------|---|
| FUNCTION COUNT INC | Øk telleren med 1 |
| FUNCTION COUNT RESET | Stille tilbake teller |
| FUNCTION COUNT TARGET | Definer måltallet som skal nås Inndataverdi: 0 – 9999 |
| FUNCTION COUNT SET | Tildel telleren en definert verdi Inndataverdi: 0 – 9999 |
| FUNCTION COUNT ADD | Øk telleren med en definert verdi Inndataverdi: 0 – 9999 |
| FUNCTION COUNT REPEAT | Gjenta NC-programmet fra labelen hvis det definerte målnummeret ikke er nådd |

Eksempel

| | |
|---------------------------------|---|
| 5 FUNCTION COUNT RESET | Stille tilbake tellerstand |
| 6 FUNCTION COUNT TARGET10 | Angi det nominelle antallet bearbeidinger |
| 7 LBL 11 | Angi hoppmerke |
| 8 L ... | Bearbeiding |
| 51 FUNCTION COUNT INC | Øke tellerstand |
| 52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11 | Gjenta bearbeidingen hvis det fortsatt finnes deler som skal bearbeides |
| 53 M30 | |
| 54 END PGM | |

10.15 Opprette tekstfiler

Bruk

I styringen kan du opprette og redigere tekster ved hjelp av et tekstredigeringsprogram. Vanlige bruksområder:






- Beholde erfaringsverdier
- Dokumentere arbeidsforløp
- Opprette formelsamlinger

Tekstfiler er filer av typen .A (ASCII). Hvis du vil bearbeide andre filtyper, må du først konvertere dem til filtype .A.

Åpne og forlate tekstfiler

- ▶ Driftsmodus: Trykk på tasten **Programmering**
- ▶ Velge filbehandling: Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Vise filer av typen .A: Trykk først på funksjonstasten **VELG TYPE** og deretter på funksjonstasten **VIS ALLE**
- ▶ Velg fil, og åpne den med funksjonstasten **VELG** eller tasten **ENT**, eller åpne en ny fil: Angi et nytt navn, og bekreft med tasten **ENT**

Når du vil forlate redigeringsprogrammet, åpner du filbehandlingen og velger en fil av en annen type, f.eks. et NC-program.

| Funksjons-tast | Markørens bevegelser |
|---|---------------------------------------|
|  | Markøren ett ord til høyre |
|  | Markøren ett ord til venstre |
|  | Markøren går til neste skjærmside |
|  | Markøren går til forrige skjærmside |
|  | Markøren går til begynnelsen av filen |
|  | Markøren går til slutten av filen |

Redigere tekster

Over den første linjen i tekstredigeringsprogrammet er det et informasjonsfelt som viser filnavn, plassering og linjeinformasjon:

- Fil:** Navnet på tekstfilen
Linje: Markørens aktuelle linjeoposisjon
Kolonne: Markørens aktuelle kolonneposisjon

Teksten føyes til der som markøren er plassert. Med piltastene kan du flytte markøren til hvilket som helst sted i tekstfilen.

Med tasten **RETURN** eller **ENT** kan du bryte linjer.

Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer

Med tekstredigeringsprogrammet kan du klippe ut hele ord eller linjer og sette dem inn på andre steder.

- ▶ Flytt markøren til det ordet eller den linjen som skal klippes ut og settes inn et annet sted.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **SLETT ORD** eller **SLETT LINJE**: Teksten fjernes og blir lagt i bufferminnet.
- ▶ Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn teksten, og trykk på funksjonstasten **SETT INN ORD**.

| Funksjons-tast | Funksjon |
|----------------------------|---|
| SLETT LINJE | Klippe ut linje og legge den i bufferminnet |
| SLETT ORD | Klippe ut ord og legge det i bufferminnet |
| SLETT TEGN | Klippe ut tegn og legge det i bufferminnet |
| SETT INN LINJE / ORD | Sette inn linje eller ord etter at de er klippet ut |

Bearbeide tekstblokker

Tekstblokker i alle størrelser kan kopieres, klippes ut og settes inn igjen på et annet sted. I alle tilfeller må du først merke den aktuelle tekstblokken:

- ▶ Merke tekstblokk: Flytt markøren til det første tegnet i den teksten du vil merke.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG BLOKK**
- ▶ Flytt markøren til det siste tegnet i den teksten du vil merke. Hvis du flytter markøren med piltastene direkte oppover eller nedover, merker du alle linjene som ligger i mellom. Den merkede teksten blir uthevet med annen farge.

Når du har merket den aktuelle tekstblokken, bearbeider du teksten videre ved hjelp av følgende taster:

| Funksjons-tast | Funksjon |
|----------------|--|
| | Klippe ut en merket blokk og lagre den i bufferminnet |
| | Lagre merket blokk i bufferminnet uten å klippe den ut (kopiering) |

Slik setter du inn blokken fra bufferminnet på et annet sted:

- ▶ Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn tekstblokken fra bufferminnet.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN BLOKK**: Teksten settes inn

Så lenge teksten befinner seg i bufferminnet, kan du sette den inn så mange ganger du vil.

Kopiere en merket blokk til en annen fil

 
- ▶ Merk tekstblokken som beskrevet ovenfor.



- ▶ Trykk på skjermtasten **LEGG VED FIL**.
- ▶ Styringen viser dialogen **Målfil =**.
- ▶ Angi bane og navn på målfilen.
- ▶ Styringen legger ved den merkede tekstblokken til målfilen. Hvis det ikke finnes noen målfil med det angitte navnet, setter styringen inn den merkede teksten i en ny fil.

Legge til en annen fil ved markøren

- ▶ Flytt markøren til det stedet i teksten der du vil sette inn en annen tekstfil.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN FRA FIL**.
- ▶ Styringen viser dialogen **Filnavn=**.
- ▶ Angi bane og navn på filen som du vil sette inn

Find tekstdeleer

Søkefunksjonen til tekstredigeringsprogrammet finner ord eller tegnrekker i en tekst. Styringen kan gjøre dette på to måter.

Finne aktuell tekst

Søkefunksjon finner et ord som er identisk med det ordet som markøren står på:

- ▶ Flytt markøren til det aktuelle ordet.
- ▶ Åpne søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **AKTUELT SØK**
- ▶ Søke etter ord: Trykk på funksjonstasten **SØK**
- ▶ Gå ut av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **AVBR.**

Finne vilkårlig tekst

- ▶ Valg av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **SØK**.
Styringen viser dialogen **Søk tekst:**
- ▶ Angi teksten som det skal søkes etter.
- ▶ Søke etter tekst: Trykk på funksjonstasten **SØK**.
- ▶ Gå ut av søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten **AVBR.**

10.16 Fritt definerbare tabeller

Grunnleggende

I fritt definerbare tabeller kan du lagre og lese ønsket informasjon fra NC-programmet. Til dette kan du bruke Q-parameterfunksjonene **FN 26** til **FN 28**.

Formatet i fritt definerbare tabeller, altså kolonnene og deres egenskaper, kan endres med strukturredigeringen. Dermed kan du opprette tabeller som er skreddersydd til din bruk.

Du kan også skifte mellom tabellvisning (standardinnstilling) og formularvisning.

| NR | X | Y | Z | A | C | DOC |
|----|---------|--------|---|---|---|-------|
| 1 | 99.994 | 49.999 | 0 | | | PAT 1 |
| 2 | 99.989 | 50.001 | 0 | | | PAT 2 |
| 3 | 100.002 | 49.995 | 0 | | | PAT 4 |
| 4 | 99.990 | 50.003 | 0 | | | PAT 5 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks. +. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

Opprette fritt definerbare tabeller

Slik går du frem:

PGM MGT

- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Angi ønsket filnavn med filendelsen .TAB

ENT

- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- Styringen viser et overlappingsvindu med faste lagrede tabellformater.
- ▶ Velg en tabellmal med piltastene f.eks. **example.tab**

ENT

- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- Styringen åpner en ny tabell i det forhåndsdefinerte formatet.
- ▶ Du må endre tabellformatet for å tilpasse tabellen til dine behov

Mer informasjon: "Endre tabellformat", Side 432



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten kan opprette egne tabellmaler og lagre dem i styringen. Når du oppretter en ny tabell, åpner styringen et overlappingsvindu med alle eksisterende tabellmaler.



Du kan også lagre egne tabellmaler i styringen. Da oppretter du en ny tabell, endrer tabellformatet og lagrer denne tabellen i katalogen **TNC:\system\proto**. Hvis du deretter oppretter en ny tabell, tilbyr styringen malen til denne også i utvalgsvinduet for tabellmalene.


Endre tabellformat

Slik går du frem:

- REDIGER**
FORMAT
- ▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER FORMAT**
 - ▶ Styringen åpner et overlappingsvindu hvor tabellstrukturen vises.
 - ▶ Tilpasse format

Kontrollsystemet har følgende muligheter:

| Strukturkommando | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilgj. kolonner: | Liste over alle kolonner som er inkludert i tabellen |
| Flytt før: | Innføringen som er merket i Tilgjengelige kolonner skyves foran denne kolonnen |
| Navn | Kolonnenavn: Viser i toppteksten |
| Kolonnetype | TEXT: tekstinntasting SIGN: fortegn + eller - BIN: binærtall DEC: desimaler, positive, hele tall (grunntall) HEX: heksadesimaltall INT: helt tall LENGTH: lengde (blir omregnet til inch-programmer) FEED: mating (mm/min eller 0.1 inch/min) IFEED: mating (mm/min eller inch/min) FLOAT: tall med flytende komma BOOL: logisk verdi INDEX: indeks TSTAMP: fast definert format for dato og klokkeslett UPTTEXT: tekstinntasting med store bokstaver PATHNAME: banenavn |
| Standardverdi | Verdi som feltene i kolonnen tildeles på forhånd |
| Bredde | Maksimalt antall tegn i kolonnen Kolonnebredden er begrenset på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolonner for alfanumeriske oppføringer har plass til maksimalt 100 tegn ■ Kolonner for numeriske oppføringer har plass til maksimalt 15 tegn <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i I tillegg til de 15 tegnene kan styringen vise et fortegn og et desimalskilletegn.</p> </div> |
| Primærnøkkel | Første tabellkolonne |
| Språkavhengig kolonnebeskrivelse | Språkavhengige dialoger |

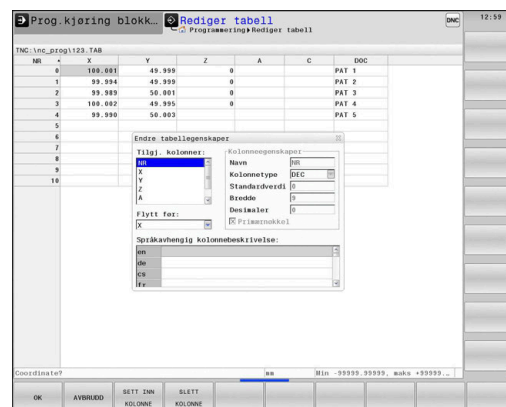



Kolonner med en kolonnetype som tillater bokstaver, f.eks. **TEKST**, kan du bare lese eller beskrive med QS-parametere, også selv om innholdet i cellen er et tall.

Du kan navigere i skjemaet med en tilkoblet mus eller med navigasjonstastene.

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på navigasjonstastene for å gå til inndatafeltet.



- ▶ Åpne valgmenyene med tasten **GOTO**



- ▶ I et inntastingsfelt kan du navigere med piltastene.

 


I en tabell som allerede inneholder linjer, kan du ikke andre tabellegenskapene **Navn** og **Kolonnetype**. Først når du har slettet alle linjene, kan du endre disse egenskapene. Opprett eventuelt en sikkerhetskopi av tabellen på forhånd.

Med tastekombinasjonen **CE** og deretter **ENT** stiller du tilbake ugyldige verdier i felt med kolonnetypen **TSTAMP**.

Avslutt strukturredigeringen

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- > Styringen lukker redigeringskjemaet og tar i bruk endringene.



- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **AVBRYT**
- > Styringen forkaster alle angitte endringer.

Skifte mellom tabell- og formularvisning

Alle tabeller med endelsen **.TAB** kan vises både som liste og formular.

Slik skifter du mellom visninger:



- ▶ Trykk på tasten **skjermdeling**



- ▶ Trykk på funksjonstasten med den ønskede visningen

I formularvisningen viser styringen linjenumrene med innholdet i den første kolonnen i den venstre skjerm delen.

I formularvisningen kan du endre dataene på følgende måte:



- ▶ Trykk på tasten **ENT** for å gå til det neste inndatafeltet på høyre side.

Velg en annen linje som skal bearbejdes:




- ▶ Trykk på tasten **Neste fane**
- ▶ Markøren veksler til det venstre vinduet.



- ▶ Velg ønsket linje med piltastene



- ▶ Gå tilbake til inndatavinduet med tasten **Neste fane**

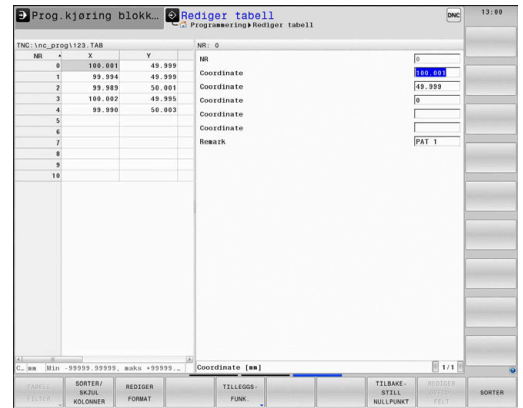

FN 26: TABOPEN – Åpne fritt definerbar tabell

Med NC-funksjonen **FN 26: TABOPEN** kan du åpne enhver fritt definerbar tabell for å få tilgang til tabellen med **FN 27: TABWRITE** for skrivning, eller med **FN 28: TABREAD** for lesing.



I et NC-program kan bare én tabell være åpnet. En ny NC-blokk med **FN 26: TABOPEN** lukker automatisk den tabellen som ble åpnet sist.
Tabellen som skal åpnes, må ha endelsen **.TAB**.

11 FN 26: TABOPEN TNC:\table ; Åpne tabellen med **FN 26**
\AFC.TAB

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|----------------------------|---|
| FN 26: TABOPEN | Syntaksåpner for å åpne en tabell |
| TNC:\table \AFC.TAB | Bane til tabellen som skal åpnes Fast eller variabelt navn |

Eksempel: Åpne tabellen TAB1.TAB som er lagret i katalogen TNC: \DIR1.

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

Med funksjonstastene **SYNTAX** kan du veksle baner innenfor doble anførselstegn. De doble anførselstegnene definerer begynnelsen og slutten av banen. Dermed kan styringen gjenkjenne mulige spesialtegn som en del av banen.

Mer informasjon: "Navn på filer", Side 108

Når den komplette banen står innenfor doble anførselstegn, kan du bruke både \ og / som skille for mapper og filer.

FN 27: TABWRITE – Beskrive fritt definerbar tabell

Med NC-funksjonen **FN 27: TABWRITE** skriver du i tabellen som du tidligere åpnet med **FN 26: TABOPEN**.

Med NC-funksjonen **FN 27** defineres tabellkolonnene som styringen skal skrive i. Du kan definere flere tabellkolonner innenfor en NC-blokk, men bare én tabellrad. Du definerer innholdet som skal skrives i kolonnene på forhånd, i variabler.



Hvis du skriver flere kolonner ved hjelp av en NC-blokk, må du først definere verdiene som skal skrives i etterfølgende variabler.

Hvis du prøver å skrive til en låst eller ikke-eksisterende tabellcelle, viser styringen en feilmelding.

Innføring

```
11 FN 27: TABWRITE ; Beskriv tabell med FN 27
2/"Length,Radius" = Q2
```

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|----------------------------------|---|
| FN 27: TABWRITE | Syntaksåpner for å beskrive en tabell |
| 2 | Linjenummer på tabellen som skal beskrives Faste eller variable numre |
| "Length,Ra- dius" | Kolonnenavn på tabellen som skal beskrives Fast eller variabelt navn Skill flere kolonnenavn med komma. |
| Q2 | Variabel for innholdet som skal beskrives |

Eksempel

Styringen beskriver kolonnene **Radius**, **Depth** og **D** i rad **5** i den åpne tabellen. Styringen skriver tabellene med verdiene fra Q-parametrene **Q5**, **Q6** og **Q7**.

```
53 Q5 = 3,75
```

```
54 Q6 = -5
```

```
55 Q7 = 7,5
```

```
56 FN 27: TABWRITE 5/"RADIUS,TIEFE,D" = Q5
```

FN 28: TABREAD – Lese fritt definerbar tabell

Med NC-funksjonen **FN 28: TABREAD** leser du fra tabellen som du tidligere åpnet med **FN 26: TABOPEN**.

Med NC-funksjonen **FN 28** defineres tabellkolonnene som styringen skal lese. Du kan definere flere tabellkolonner innenfor en NC-blokk, men bare én tabellrad.

i Hvis du definerer flere kolonner i en NC-blokk, lagrer styringen de avleste verdiene i påfølgende variabler av samme type, f.eks. **QL1**, **QL2** og **QL3**.

Innføring

```
11 FN 28: TABREAD Q1 = 2 / ; Les tabell med FN 28
   "Length"
```

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|-----------------------|--|
| FN 28: TABREAD | Syntaksåpner for å lese en tabell |
| Q1 | Variabel for kildeteksten Styringen lagrer innholdet i tabellcellene som skal leses opp i denne variabelen. |
| 2 | Linjenummer i tabellen som skal leses Faste eller variable numre |
| "Length" | Kolonnenavn i tabellen som skal leses Fast eller variabelt navn Skill flere kolonnenavn med komma. |

Eksempel

Styringen leser verdiene til kolonnene **X**, **Y** og **D** fra rad **6** i den åpne tabellen. Styringen lagrer verdiene i Q-parametrene **Q10**, **Q11** og **Q12**.

Styringen lagrer innholdet i **DOC**-kolonnen fra samme linje i QS-parametrene **QS1**.

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"X,Y,D"
```

```
57 FN 28: TABREAD QS1 = 6/"DOC"
```

Tilpasse tabellformat

MERKNAD

OBS! Fare for tap av data!

Funksjonen **TILPASS NC-PGM** endrer formatet til alle tabeller permanent. Styringen gjennomfører ikke noen automatisk lagring av de eksisterende filene før formatendringen. Dermed blir filene permanent endret og kan eventuelt ikke lenger brukes.

- ▶ Du må bare bruke funksjonen etter avtale med maskinprodusenten.

| Funksjons- tast | Funksjon |
|--------------------|----------|
|--------------------|----------|

| | |
|------------------------------|--|
| TILPASS TABELL/ NC-PGM | Tilpass formatet på tilgjengelige tabeller etter endring av styringsprogramversjonen |
|------------------------------|--|



Navnene på tabeller og tabellkolonner, må begynne med en bokstav og må ikke inneholde noen regnetegn, f.eks. +. Disse tegnene kan føre til problemer på grunn av SQL-kommandoer ved innlesing eller utlesing av data.

10.17 Pulserende turtall FUNCTION S-PULSE

Programmer pulserende turtall

Bruksmåte



Følg maskinhåndboken!
Les og ta hensyn til funksjonsbeskrivelsen fra maskinprodusenten.
Følg sikkerhetsmerknadene.

Med funksjonen **FUNCTION S-PULSE** kan du programmere et pulserende turtall for å unngå egensvingninger i maskinen, f.eks. ved dreining med konstant turtall.

Du definerer varigheten på en svingning (periodelengde) med inndataverdien **P-TIME** og turtallsendringen i prosent med inndataverdien **SCALE**. Spindelurtallet veksler sinusformet med den nominelle verdien.

Med **FROM-SPEED** og **TO-SPEED** definerer du ved hjelp av en øvre og nedre turtallsgrense det området hvor det pulserende turtallet fungerer. Begge inntastingsverdiene er valgfrie. Hvis du ikke definerer en parameter, fungerer funksjonen i hele turtallsområdet.





Innføring

| | |
|--|---|
| 11 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5 FROM-SPEED4800 TO-SPEED5200 | ; La turtallet svinge med begrensninger innenfor 10 sekunder med 5 % rundt nominell verdi |
|--|---|

NC-funksjonen inneholder følgende syntakselementer:

| Syntakselement | Beskrivelse |
|----------------------------------|--|
| FUNCTION S-PULSE | Syntaksåpning for pulserende turtall |
| P-TIME eller RESET | Definer en svingnings varighet i sekunder, eller tilbakestill pulserende turtall |
| SCALE | Turtallsendring i % Kun ved valg av P- TIME |
| FROM-SPEED | Nedre turtallsgrense som det pulserende turtallet fungerer fra Kun ved valg av P- TIME Valgfritt syntakselement |
| TO-SPEED | Øvre turtallsgrense som det pulserende turtallet fungerer til Kun ved valg av P- TIME Valgfritt syntakselement |

  Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION SPINDLE**
- 
 - ▶ Trykk på skjermtasten **SPINDLE-PULSE**
 - ▶ Definer periodelengde for **P-TIME**
 - ▶ Definer turtallsendringen **SCALE**




Styringen overskrider aldri en programmert turtallsbegrensning. Turtallet beholdes til sinuskurven til funksjonen **FUNCTION S-PULSE** overskrider det maksimale turtallet.

Symboler

I statusvisningen viser symbolet tilstanden til det pulserende turtallet:

| Symbol | Funksjon |
|--------------|--------------------------|
| S % ~~~~~ | Pulserende turtall aktiv |

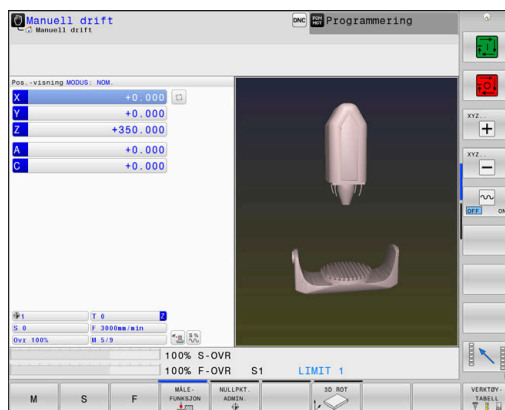

Tilbakestill pulserende turtall

Eksempel

18 FUNCTION S-PULSE RESET

Med funksjonen **FUNCTION S-PULSE RESET** tilbakestiller du det pulserende turtallet.

Slik går du frem ved defineringen:

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION SPINDLE**
- ▶ Trykk på skjermtasten **RESET SPINDLE-PULSE**

10.18 Forsinkelse FUNCTION FEED DWELL

Programmere forsinkelse

Bruksmåte



Følg maskinhåndboken!
Les og ta hensyn til funksjonsbeskrivelsen fra maskinprodusenten.
Følg sikkerhetsmerkene.

Med funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** kan du programmere en syklisk forsinkelse i sekunder, for eksempel for å tvinge frem et sponbrudd i en dreiesyklus.

Du programmerer **FUNCTION FEED DWELL** umiddelbart før bearbeidingen du vil utføre med sponbrudd.

Den definerte forsinkelsen fra **FUNCTION FEED DWELL** virker både i fresemodus og i dreiemodus.

Funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** virker ikke ved bevegelser i ilgang og ved probebevegelser.

MERKNAD

OBS! Fare for verktøy og emne

Når funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** er aktiv, avbryter styringen matingen gjentatte ganger. Under matingsavbruddet stopper verktøyet i den aktuelle posisjonen, men spindelen dreier videre. Denne atferden fører til at emner blir kassert ved gjengeproduksjon. I tillegg er det fare for verktøybrudd under kjøringen!

- ▶ Deaktiver funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** før gjengeproduksjonen.

Fremgangsmåte

Eksempel

13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5

Slik går du frem ved defineringen:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION FEED**



- ▶ Trykk på skjermtasten **FEED DWELL**
- ▶ Definer intervallvarighet for forsinkelse **D-TIME**
- ▶ Definer intervallvarighet for sponbrudd **F-TIME**

Tilbakestille forsinkelse



 



Tilbakestill forsinkelsen umiddelbart etter at bearbeidingen med sponbrudd er utført.

Eksempel

18 FUNCTION FEED DWELL RESET

Med funksjonen **FUNCTION FEED DWELL RESET** tilbakestiller du den gjentakende forsinkelsen.

Slik går du frem ved defineringen:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION FEED**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **RESET FEED DWELL**



Du kan også tilbakestille forsinkelsen ved å angi **D-TIME 0**. Styringen tilbakestiller funksjonen **FUNCTION FEED DWELL** automatisk ved programslutt.

10.19 Forsinkelse FUNCTION DWELL

Programmere forsinkelse

Bruk

Med funksjonen **FUNCTION DWELL** kan du programmere en forsinkelse i sekunder eller definere antall spindelomdreininger for forsinkelsen.

Den definerte forsinkelsen fra **FUNCTION DWELL** virker både i fresemodus og i dreiemodus.

Fremgangsmåte


Eksempel


 
13 FUNCTION DWELL TIME10


Eksempel


23 FUNCTION DWELL REV5.8

Slik går du frem ved defineringen:

-  ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
-  ▶ Skjermtasten **FUNCTION DWELL**

-  ▶ Trykk på skjermtasten **DWELL TIME**

-  ▶ Angi tiden i sekunder
- ▶ Trykk på skjermtasten **DWELL REVOLUTIONS**

- ▶ Angi antall spindelomdreininger

10.20 Løfte av verktøy ved NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF

Programmere løfting med FUNCTION LIFTOFF

Forutsetning



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer denne funksjonen. Med maskinparameteren **CfgLiftOff** (nr. 201400) definerer maskinprodusenten avstanden som styringen kjører ved en **LIFTOFF**. Funksjonen kan også deaktiveres ved hjelp av maskinparameteren **CfgLiftOff**.

I kolonnen **LIFTOFF** i verktøytabelen angir du parameteren **Y** for det aktive verktøyet.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Bruk

Funksjonen **LIFTOFF** er aktiv i følgende situasjoner:

- ved NC-stopp som du selv har utløst
- ved NC-stopp som ble utløst av programvaren, f.eks. når det har oppstått en feil i drivsystemet
- I tilfelle strømbrudd

Verktøyet løftes opptil 2 mm av fra konturen. Styringen beregner løfteretningen ut i fra angivelsene i **FUNCTION LIFTOFF**-blokken.

Du kan programmere funksjonen **LIFTOFF** på følgende måter:

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z:** Løfte i verktøyets koordinatsystem **T-CS** i resulterende vektor fra **X**, **Y** og **Z**
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB:** Løfte i verktøyets koordinatsystem **T-CS** med definert romvinkel
- Løfte av i verktøyakseretningen med **M148**

Mer informasjon: "Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148", Side 245

Liftoff i dreiemodus**MERKNAD****OBS! Fare for verktøy og emne**

Hvis du bruker funksjonen **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS** i dreiemodus, kan det føre til at aksene beveger seg uønsket. Atferden til styringen avhenger av kinematikkbeskrivelsen og av syklus **800 (Q498=1)**.

- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**
- ▶ Endre ev. fortegnen til den definerte vinkelen

Hvis parameteren **Q498** er definert med 1, snur styringen verktøyet under bearbeiding.

I forbindelse med funksjonen **LIFTOFF** reagerer styringen som følger:



 

- Hvis verktøyspindelen er definert som akse, blir retningen til **LIFTOFF** snudd.
- Hvis verktøyspindelen er definert som kinematisk transformasjon, blir retningen til **LIFTOFF** ikke snudd.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser****Programmere løfting med definert vektor****Eksempel**

18 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5

Med **LIFTOFF TCS X Y Z** definerer du løfteretningen som vektor i verktøykoordinatsystemet. Styringen beregner løfteavstanden i de enkelte aksene ut i fra den totale avstanden som maskinprodusenten har definert.

Slik går du frem ved defineringen:

- ▶  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶  ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**
- ▶  ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF TCS**
- ▶ Angi vektorkomponenter i X, Y og Z

Programmere løfting med definert vinkel



 

Eksempel

18 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20

Med **LIFTOFF ANGLE TCS SPB** definerer du løfteretningen som romvinkel i verktøykoordinatsystemet. Denne funksjonen er spesielt fornuftig ved dreiebearbeiding.

Den angitte vinkelen SPM beskriver vinkelen mellom Z og X. Hvis du angir 0°, løftes verktøyet av i verktøyakseretning Z.

Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF ANGLE TCS**
 - ▶ Angi vinkel SPB


 
 

Tilbakestille funksjonen Liftoff

Eksempel

18 FUNCTION LIFTOFF RESET

Med funksjonen **FUNCTION LIFTOFF RESET** tilbakestill du løftingen.

Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION LIFTOFF**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **LIFTOFF RESET**



Med funksjonen **M149** deaktiverer styringen funksjonen **FUNCTION LIFTOFF**, uten å tilbakestille heveretningen. Når du programmerer **M148**, aktiverer styringen automatisk heving med den heveretningen som ble definert via **FUNCTION LIFTOFF**.

Styringen tilbakestill funksjonen **FUNCTION LIFTOFF** automatisk ved programslutt.

11

Fleraksebehandling

11.1 Funksjoner for fleraksebearbeiding

I dette kapitlet er styringsfunksjonene som er knyttet til fleraksebearbeidingen, sammenfattet:

| Styringsfunksjon | Beskrivelse | Side |
|----------------------|--|------|
| PLANE | Definere bearbeidinger i det dreide arbeidsplanet | 451 |
| M116 | Mating av roteringsakser | 481 |
| PLANE/M128 | Skråfresing | 479 |
| FUNCTION TCPM | Fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av roteringsakser (videreutvikling av M128) | 491 |
| M126 | Kjøre roteringsaksen optimalt i banen | 482 |
| M94 | Redusere vist verdi for roteringsakser | 483 |
| M128 | Fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av roteringsakser | 484 |
| M138 | Velge dreieakser | 489 |
| M144 | Beregne maskinkinematikk | 490 |
| LN-blokker: | Tredimensjonal verktøykorrigering | 498 |

11.2 PLANE-funksjonen: Rotere arbeidsplanet (alternativ nr. 8)

Innføring



Følg maskinhåndboken!

For å bruke funksjonene for å dreie arbeidsplanet må maskinprodusenten ha gjort disse funksjonene tilgjengelige på din maskin.

Det er bare mulig å bruke **PLANE**-funksjonen i full utstrekning på maskiner som har minst to roteringsakser (bordakser, hodeakser eller en kombinasjon av disse). Funksjonen **PLANE AXIAL** er et unntak. Du kan også bruke **PLANE AXIAL** på maskiner med bare én programmerbar roteringsakse.

Med **PLANE**-funksjonene (eng. plane = plan/flate) har du effektive funksjoner som du på forskjellige måter kan bruke til å definere dreide arbeidsplan med.

Parameterdefinisjonen til **PLANE**-funksjonene er inndelt i to deler:

- Den geometriske definisjonen av planene, som er forskjellig for hver av de tilgjengelige **PLANE**-funksjonene
 - Posisjoneringen av **PLANE**-funksjonen, som ses uavhengig av plandefinisjonen, og som er identisk for alle **PLANE**-funksjonene
- Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 469

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen forsøker å gjenopprette utkoblingstilstanden til det dreide planet når maskinen blir slått på. Under visse omstendigheter er det ikke mulig. Det gjelder f.eks. når du dreier med aksevinkel og maskinen er konfigurert med romvinkel eller hvis du har endret kinematikken.

- ▶ Still hvis mulig tilbake dreilingen før du slår av
- ▶ Kontroller dreietilstanden før maskinen slås på igjen

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Syklusen **8 SPEILING** kan fungere annerledes i forbindelse med funksjonen **Drei arbeidsplan**. Det som er avgjørende her, er programmeringsrekkefølgen, de speilvendte aksene og den brukte dreiefunksjonen. Det er fare for kollisjon under dreilingen og den etterfølgende bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Eksempler

 
 
 

 

 

- 1 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreiefunksjonen uten roteringsakser:
 - Dreilingen av den brukte **PLANE**-funksjonen (unntatt **PLANE AXIAL**) blir speilvendt
 - Speilvendingen er fortsatt gjeldende etter dreilingen med **PLANE AXIAL** eller syklus **19**
- 2 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreiefunksjonen med en roteringsakse:
 - Den speilvendte roteringsaksen har ingen innvirkning på dreilingen til den brukte **PLANE**-funksjonen. Det er bare bevegelsen til roteringsaksen som blir speilvendt.

Betjenings- og programmeringsmerknader:

- Funksjonen for å overta faktisk posisjon er ikke mulig når dreid arbeidsplan er aktivert.
- Hvis du bruker **PLANE**-funksjonen når **M120** er aktiv, opphever styringen automatisk radiuskorrigeringen og dermed også funksjonen **M120**.
- Tilbakestill alltid **PLANE**-funksjoner med **PLANE RESET**. Hvis verdien 0 blir angitt i alle **PLANE**-parametere (f.eks. alle tre romvinkler), blir bare vinkelen tilbakestilt, ikke funksjonen.
- Hvis du begrenser antallet dreieakser med funksjonen **M138**, kan også dreiemulighetene på maskinen din bli begrenset. Maskinprodusenten fastsetter om styringen tar hensyn til aksevinklene til de bortvalgte aksene eller setter dem på 0.
- Styringen støtter bare dreiling av arbeidsplanet med spindelakse Z.



Oversikt

De fleste **PLANE**-funksjonene (unntatt **PLANE AXIAL**) beskriver det valgte arbeidsplanet uavhengig av de roteringsaksene som finnes på maskinen din. Følgende muligheter finnes:

| Funksjons-tast | Funksjon | Nødvendige parametere | Side |
|---|-------------------|---|------|
|  | SPATIAL | Tre romvinkler SPA, SPB, SPC | 456 |
|  | PROJECTED | To projeksjonsvinkler PROPR og PROMIN og en rotasjonsvinkel ROT | 459 |
|  | EULER | Tre eulervinkler, presesjon (EULPR), nutasjon (EULNU) og rotasjon (EULROT) | 460 |
|  | VECTOR | Normalvektor for definisjon av plan, og basisvektor for definisjon av retningen på den dreide X-aksen | 462 |
|  | POINTS | Koordinater for tre valgfrie punkter på planet som skal dreies. | 464 |
|  | RELATIV | Enkelte romvinkler som virker inkrementalt | 466 |
|  | AKSIAL | Inntil tre absolutte eller inkrementelle aksevinkler A, B, C | 467 |
|  | TILB.STILL | Tilbakestille PLANE-funksjon | 455 |

Starte animasjon

For å få vite mer om de ulike definisjonsmulighetene for de enkelte **PLANE**-funksjonene kan du starte animasjoner med funksjonstastene. Du må da først slå på animasjonsmodusen og deretter velge ønsket **PLANE**-funksjon. Mens animasjonen spilles av, merker styringen funksjonstasten for den valgte **PLANE**-funksjonen i blått.

| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|---------------------------------|
|  | Slå på animasjonsmodus |
|  | Velg animasjon (merket i blått) |


Definere PLANE-funksjon

SPEC
FCT

- ▶ Vis funksjonstastlinjen med spesialfunksjoner

DREI
PLAN
NIVÅ

- ▶ Trykk på funksjonstasten **DREI NIVÅ**
- ▶ Styringen viser den tilgjengelige **PLANE**-funksjonen i funksjonstastlinjen.
- ▶ Velg **PLANE**-funksjon

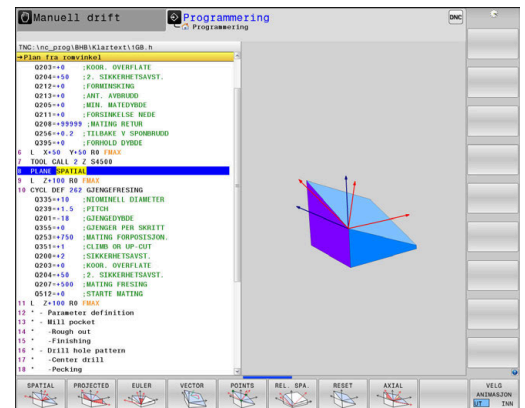

Velge funksjon

- ▶ Velg ønsket funksjon med funksjonstasten
- ▶ Styringen fortsetter dialogen og spør etter de nødvendige parametere.


Velge funksjon ved aktiv animasjon

- ▶ Velg ønsket funksjon med funksjonstasten
- ▶ Styringen viser animasjonen.
- ▶ Hvis du vil overføre den aktive funksjonen, trykker du på funksjonstasten for funksjonen på nytt eller på tasten **ENT**

Posisjonsvisning

Med en gang en valgt **PLANE**-funksjon er aktiv (unntatt **PLANE AXIAL**), viser styringen den beregnede romvinkelen i den ekstra statusvisningen.

I distansevisningen (**NOMRV** og **REFRV**) viser styringen under dreilingen (modus **MOVE** eller **TURN**) i roteringsaksen hvor langt det er igjen til den beregnede sluttposisjonen til roteringsaksen.

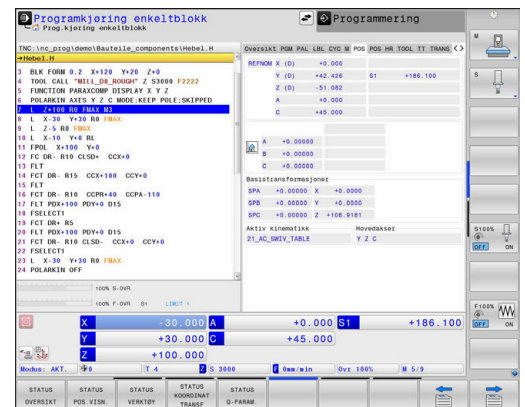

Tilbakestille PLANE-funksjon

Eksempel

25 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000

SPEC
FCT

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

DREI
PLAN
NIVÅ

- ▶ Trykk på funksjonstasten **DREI NIVÅ**
- ▶ Styringen viser de tilgjengelige **PLANE**-funksjonene i funksjonstastlinjen.

RESET

- ▶ Velg funksjon for nullstilling

MOVE

- ▶ Angi om styringen alltid skal kjøre dreieaksene automatisk til grunnstilling (**MOVE** eller **TURN**) eller ikke (**STAY**)

Mer informasjon: "Automatisk dreining MOVE/TURN/STAY", Side 470

END
□

- ▶ Trykk på **SLUTT**-tasten



Funksjonen **PLANE RESET** nullstiller den aktive dreiningen og vinkelen (**PLANE**-funksjon eller syklusen **19**) (vinkel = 0 og funksjon inaktiv). Det er ikke nødvendig å definere dette flere ganger.

Du kan deaktivere dreiningen i driftsmodusen **Manuell drift** via 3D ROT-menyen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Definer arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL

Bruk

Romvinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre roteringer i emnekoordinatsystemet som ikke er dreid (**dreierekkefølge A-B-C**).

De fleste brukere går ut fra tre roteringer som bygger på hverandre, i motsatt rekkefølge (**dreierekkefølge C-B-A**).


Resultatet er identisk ved begge synsvinkler, noe den etterfølgende sammenligningen viser.

Mer informasjon: "Sammenligning av perspektivene ved å bruke eksemplet med en fas", Side 457



Merknader til programmeringen:


- Du må alltid definere alle tre romvinklene **SPA**, **SPB** og **SPC**, selv når én eller flere vinkler inneholder verdien 0.
- Avhengig av maskinen må det angis romvinkler eller aksevinkler i syklus **19**. Hvis konfigurasjonen (maskinparameterinnstilling) muliggjør romvinkelangivelse, er vinkeldefinisjonen i syklus **19** og funksjonen **PLANE SPATIAL** identisk.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjonen til PLANE-funksjonen", Side 469

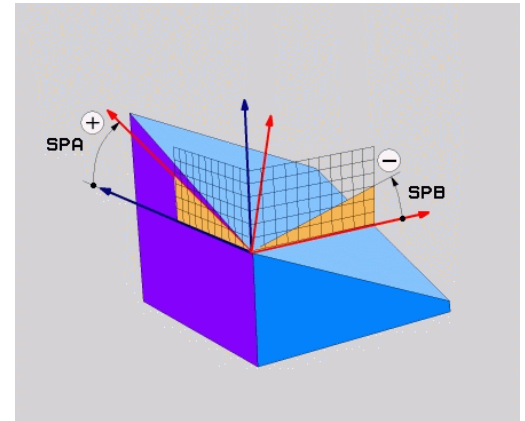



Inndataparametere

Eksempel

 5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45



- ▶ **Romvinkel A?:** Roteringsvinkel **SPA** rundt akse X (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til $+359.9999^\circ$
- ▶ **Romvinkel B?:** Roteringsvinkel **SPB** rundt akse Y (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til $+359.9999^\circ$
- ▶ **Romvinkel C?:** Roteringsvinkel **SPC** rundt akse Z (ikke dreid). Inndataområde fra -359.9999° til $+359.9999^\circ$
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjonen til PLANE-funksjonen", Side 469

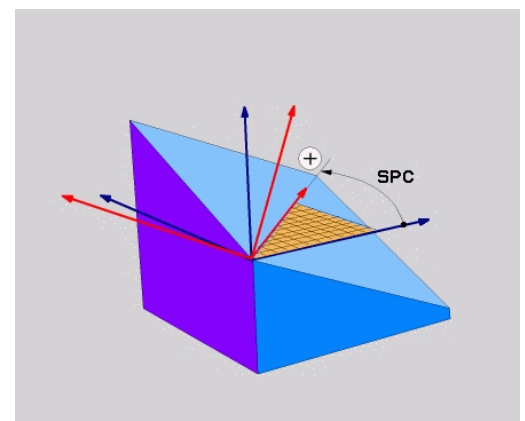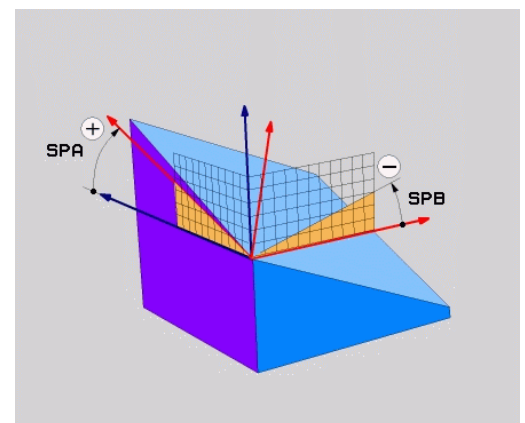


Sammenligning av perspektivene ved å bruke eksemplet med en fas


Eksempel

11 PLANE SPATIAL SPA+45 SPB+0 SPC+90 TURN MB MAX FMAX SYM-TABLE ROT

Visning A-B-C


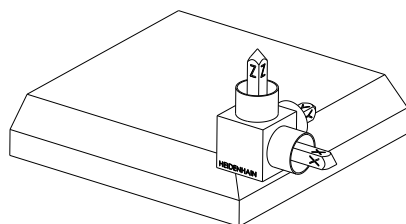


Utgangstilstand

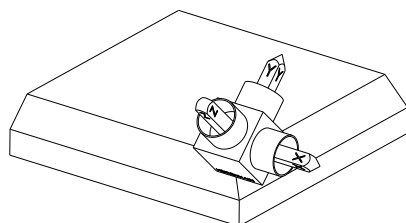

SPA+45

Orientering av verktøyaksen **Z**
Rotering rundt X-aksen til
emnekoordinatsystemet **W-CS**

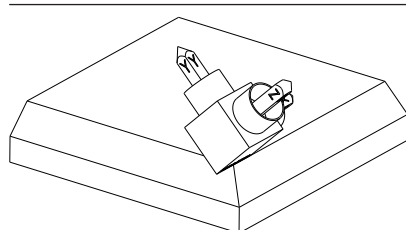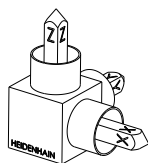


SPB+0

Rotering rundt Y-aksen til den
ikke dreide **W-CS**
Ingen rotering ved verdi 0



SPC+90

Orientering av hovedaksen **X**
Rotering rundt Z-aksen til den
dreide **W-CS**

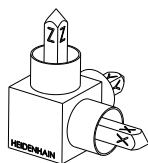

Visning C-B-A


Utgangstilstand

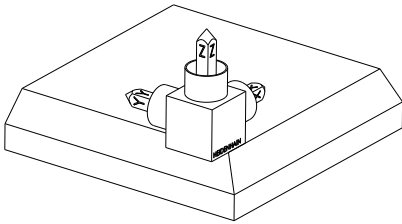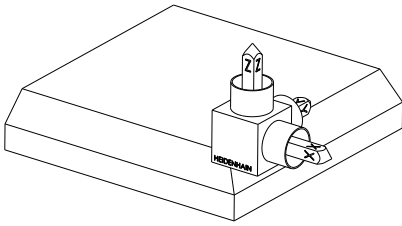**SPC+90**

Orientering av hovedaksen **X**
 Rotering rundt Z-aksen til
 emnets koordinatsystem **W-CS**,
 dvs. i det ikke dreibare arbeids-
 planet

SPB+0

Rotering rundt Y-aksen i
WPL-CS-arbeidsplankoordi-
 natsystemet, dvs. i det dreide
 arbeidsplanet
 Ingen rotering ved verdi 0

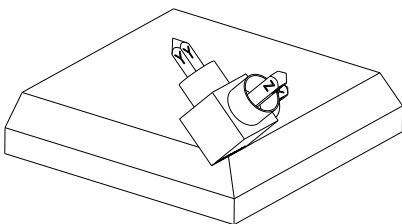**SPA+45**

Orientering av verktøyaksen **Z**
 Rotering rundt X-aksen i
WPL-CS, dvs. i det dreide
 arbeidsplanet

Begge visningene fører til et identisk resultat.

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|--|
| SPATIAL | Eng. spatial = tredimensjonal |
| SPA | spatial A : rotering rundt X-aksen (ikke dreid) |
| SPB | spatial B : rotering rundt Y-aksen (ikke dreid) |
| SPC | spatial C : rotering rundt Z-aksen (ikke dreid) |

Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler: PLANE PROJECTED


Bruk

Projeksjonsvinkler definerer et arbeidsplan ved angivelse av vinkler som du kan fastsette gjennom projeksjon av 1. koordinatplan (Z/X for verktøyakse Z) og 2. koordinatplan (Y/Z for verktøyakse Z) for det arbeidsplanet som skal defineres.



Merknader til programmeringen:



- Projeksjonsvinkelen tilsvarer vinkelprojeksjonen i planene til et rettvinklet koordinatsystem. Det er bare hos rettvinklede emner at vinklene på emnets utvendige flate er identisk med projeksjonsvinklene. Dermed avviker vinkelangivelsen i tekniske tegninger ofte fra de faktiske projeksjonsvinklene for emner som ikke er rettvinklede.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjonerings til PLANE-funksjonen", Side 469

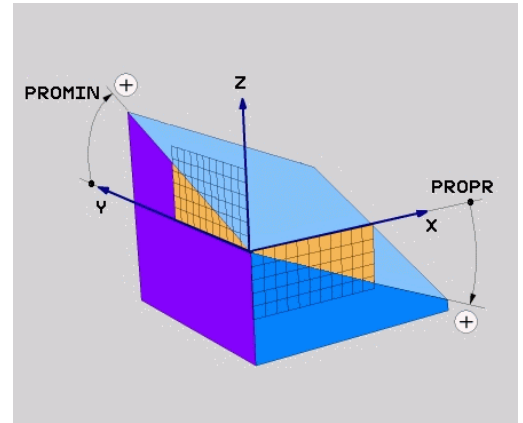

Inndataparametere



- ▶ **Proj.vinkel 1 Koordinatplan?:** Projisert vinkel for det dreide arbeidsplanet i 1. koordinatplan i koordinatsystemet som ikke er dreid (Z/X for verktøyakse Z). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hovedaksen i det aktive arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, positiv retning)
- ▶ **Proj.vinkel 2 Koordinatplan?:** Projisert vinkel i 2. koordinatplan i koordinatsystemet som ikke er dreid (Y/X for verktøyakse Z). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hjelpeaksen i det aktive arbeidsplanet (Y for verktøyakse Z).
- ▶ **ROT-vinkel for hastigh. Plan?:** Rotering av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide verktøyaksen (tilsvarende en rotasjon med syklus **10**). Med roteringsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på hovedaksen i arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, Z for verktøyakse Y). Inndataområde fra -360° til +360°
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjonerings til PLANE-funksjonen", Side 469

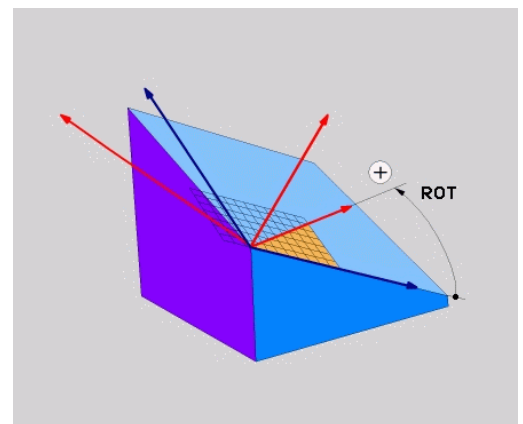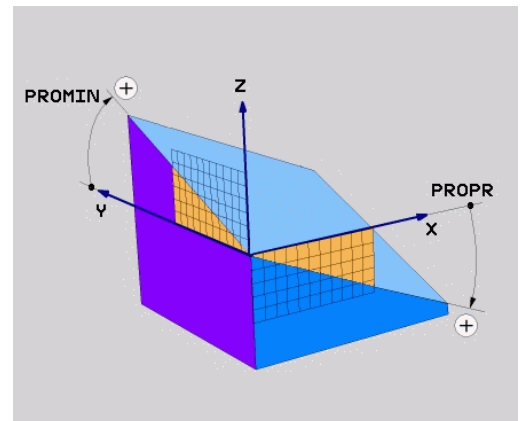

Eksempel

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30

Forkortelser som er brukt:

| | |
|------------------|----------------------------|
| PROJECTED | Eng. projected = projisert |
| PROPR | Principal plane: Hovedplan |
| PROMIN | minor plane: Tilleggsplan |
| ROT | Eng. rotation: Rotation |

Definer arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER


Bruk

Eulerske vinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre **roteringer rundt det dreide koordinatsystemet**. De tre eulerske vinklene er definert av den sveitsiske matematikeren Euler.



Posisjoneringsatferden kan velges.

Mer informasjon: "Fastsette posisjeringen til PLANE-funksjonen", Side 469

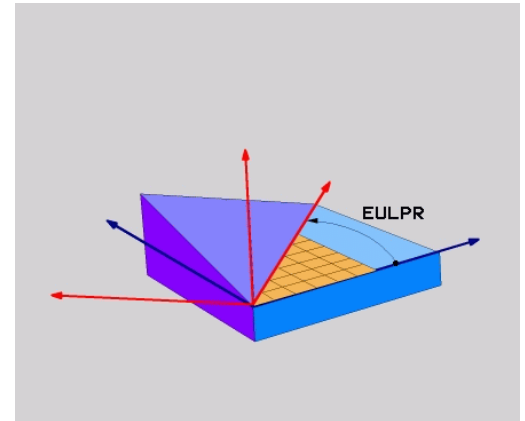



Inndataparametere



- ▶ **Roteringsv. hovedkoordinatplan?:** roteringsvinkel **EULPR** rundt Z-aksen. Vær oppmerksom på:
 - Inndataområdet er -180.0000° til 180.0000°
 - 0° -aksen er X-aksen
- ▶ **Svingvinkel i verktøyakse?:** svingvinkel **EULNUT** til koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen. Vær oppmerksom på:
 - Inndataområdet er 0° til 180.0000° .
 - 0° -aksen er Z-aksen.
- ▶ **ROT-vinkel for hastigh. Plan?:** Rotering **EULROT** av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide Z-aksen (tilsvarer en rotasjon med syklus **10**). Med rotasjonsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på X-aksen i det dreide arbeidsplanet.

Vær oppmerksom på:

 - Inndataområdet er 0° til 360.0000°
 - 0° -aksen er X-aksen
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjeringen til PLANE-funksjonen", Side 469

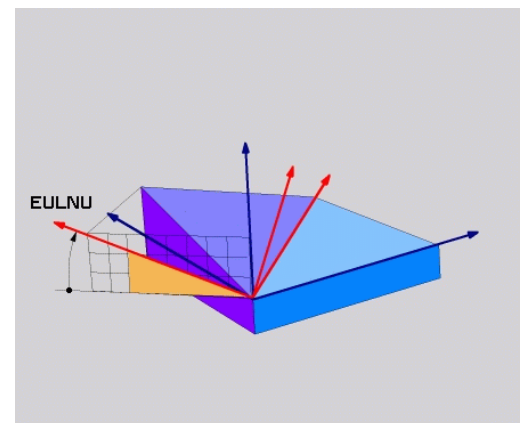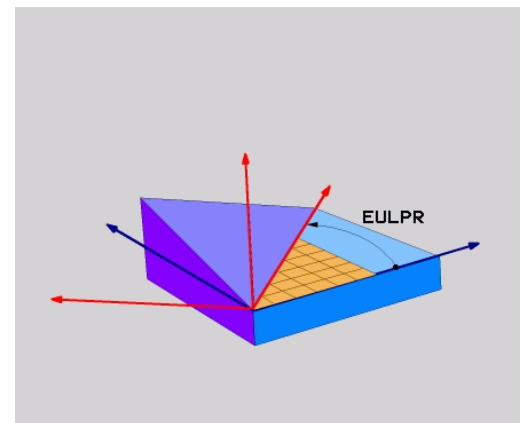


Eksempel

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|--------------------|--|
| EULER | Sveitsisk matematiker som definerte de såkalte eulerske vinklene |
| EULPR | P resesjonsvinkelen: vinkelen som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt Z-aksen |
| EULNU | N utasjonsvinkel: vinkel som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen |
| EULROT | R oteringsvinkel: vinkel som beskriver roteringen av det dreide arbeidsplanet rundt den dreide Z-aksen |

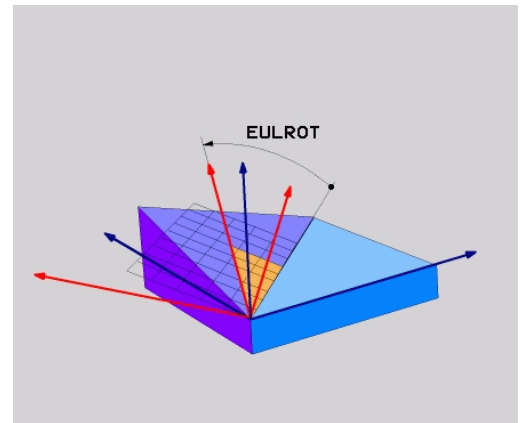


Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR

Bruk

Du kan bruke definisjonen av et arbeidsplan via **to vektorer** hvis CAD-systemet kan beregne basisvektoren og normalvektoren for det dreide arbeidsplanet. En normert inntasting er ikke nødvendig. Styringen beregner normeringen internt, slik at du kan angi verdier mellom -9.999999 og +9.999999.

Basisvektoren som er nødvendig for definisjonen av arbeidsplanet, er definert av komponentene **BX**, **BY** og **BZ**. Normalvektoren er definert gjennom komponentene **NX**, **NY** og **NZ**.

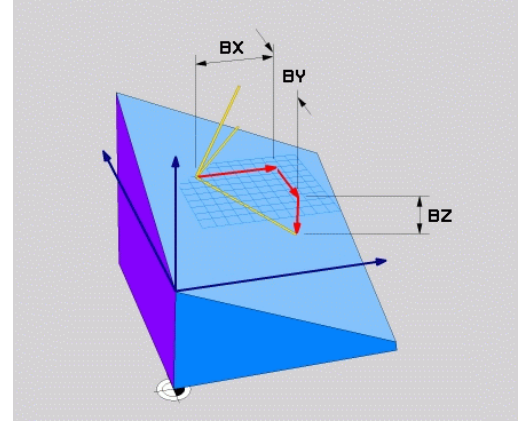

Merknader til programmeringen:

- Styringen beregner normerte vektorer internt på grunnlag av verdiene du har angitt.
- Normalvektoren definerer helningen og retningen på arbeidsplanet. Basisvektoren fastsetter orienteringen til hovedakse X i det definerte arbeidsplanet. For at definisjonen av arbeidsplanet skal være entydig, må vektorene være programmert loddrett mot hverandre. Maskinprodusenten fastsetter styringens atferd når vektorer ikke er loddrette.
- Normalvektoren må ikke programmeres for kort, f.eks. alle retningskomponenter med verdi 0 eller også 0.0000001. Styringen kan da ikke bestemme helningen. Bearbeidingen blir avbrutt med en feilmelding. Denne atferden er uavhengig av konfigurasjonen til maskinparameteren.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjoneringsatferden til PLANE-funksjonen", Side 469



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer atferden til styringen ved vektorer som ikke er loddrette.

Som et alternativ til feilmeldingen som vises som standard, korrigerer (eller erstatter) styringen basisvektoren som ikke er loddrett. Men styringen ender ikke normalvektoren.

 
Styringens standardmessige korrekturatferd hvis basisvektoren ikke er loddrett:

- Basisvektoren blir projisert langs normalvektoren i arbeidsplanet (definert av normalvektoren)




Styringens korrekturatferd hvis basisvektoren ikke er loddrett og i tillegg er for kort, parallell eller antiparallell med normalvektoren:

- Når normalvektoren ikke har noen X-andel, tilsvarer basisvektoren den opprinnelige X-aksen
- Når normalvektoren ikke har noen Y-andel, tilsvarer basisvektoren den opprinnelige Y-aksen

Inndataparametere



- ▶ **X-komponent basisvektor?:** X-komponent **BX** til basisvektor B. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Y-komponent basisvektor?:** Y-komponent **BY** til basisvektor B. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Z-komponent basisvektor?:** Z-komponent **BZ** til basisvektor B. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **X-komponent normalvektor?:** X-komponent **NX** til normalvektor N. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Y-komponent normalvektor?:** Y-komponent **NY** til normalvektor N. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ **Z-komponent normalvektor?:** Z-komponent **NZ** til normalvektor N. Inndataområde: -9.9999999 til +9.9999999
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 469

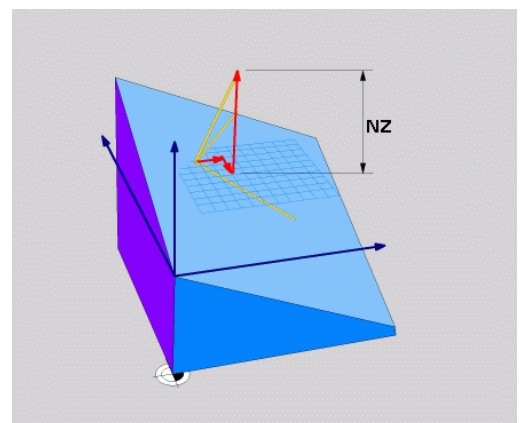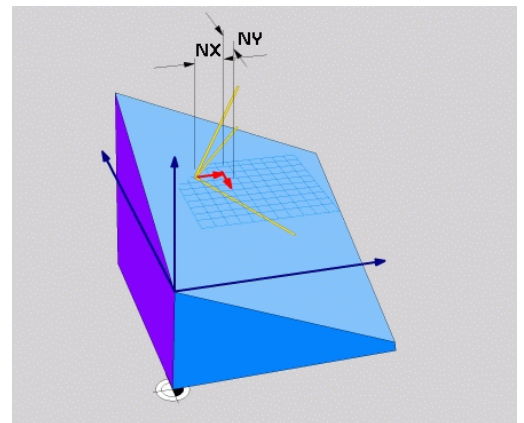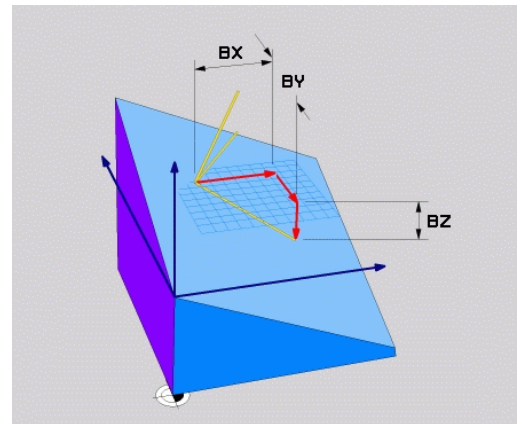

Eksempel

5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|--|
| VECTOR | Engelsk vector = vektor |
| BX, BY, BZ | B asisvektor : X -, Y - og Z -komponenter |
| NX, NY, NZ | N ormalvektor : X -, Y - og Z -komponenter |

Definer arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS


Bruk

Et arbeidsplan kan defineres entydig ved at du angir **tre valgfrie punkter P1 til P3 i dette planet**. Denne muligheten finnes i funksjonen **PLANE POINTS**.




Merknader til programmeringen:




- De tre punktene definerer helningen og retningen på planet. Styringen endrer ikke posisjonen til det aktive nullpunktet ved **PLANE POINTS**.
- Punkt 1 og punkt 2 fastsetter orienteringen til den dreide hovedaksen (ved verktøyakse Z).
- Punkt 3 definerer helningen til det dreide arbeidsplanet. Orienteringen til Y-aksen fremgår av det definerte arbeidsplanet siden den står rettvisklet mot hovedakse X. Posisjonen til punkt 3 bestemmer også orienteringen til verktøyaksen og dermed retningen til arbeidsplanene. For at den positive verktøyaksen skal peke bort fra emnet, må punkt 3 befinne seg over forbindelseslinjen mellom punkt 1 og punkt 2 (høyrehåndsregelen).
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjonerings til PLANE-funksjonen", Side 469

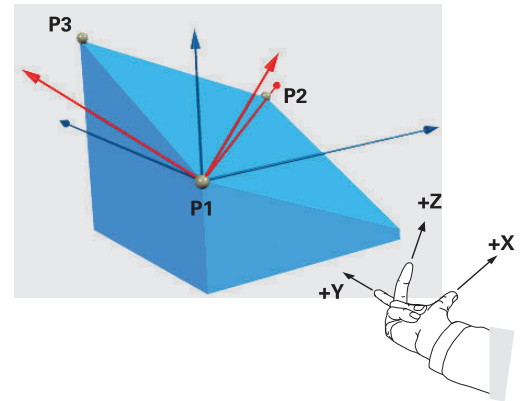

Inndataparametere

 

- ▶ **X-koordinat 1.Planpunkt?:** X-koordinat **P1X** for 1. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 1.Planpunkt?:** Y-koordinat **P1Y** for 1. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 1.Planpunkt?:** Z-koordinat **P1Z** for 1. planpunkt
- ▶ **X-koordinat 2.Planpunkt?:** X-koordinat **P2X** for 2. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 2.Planpunkt?:** Y-koordinat **P2Y** for 2. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 2.Planpunkt?:** Z-koordinat **P2Z** for 2. planpunkt
- ▶ **X-koordinat 3.Planpunkt?:** X-koordinat **P3X** for 3. planpunkt
- ▶ **Y-koordinat 3.Planpunkt?:** Y-koordinat **P3Y** for 3. planpunkt
- ▶ **Z-koordinat 3.Planpunkt?:** Z-koordinat **P3Z** for 3. planpunkt
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 469

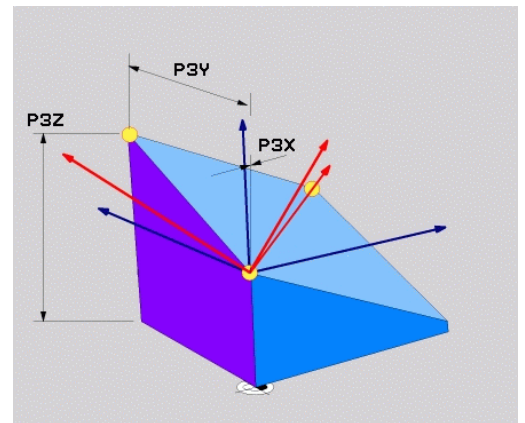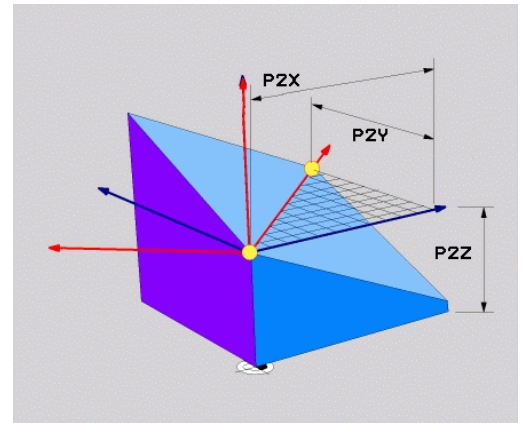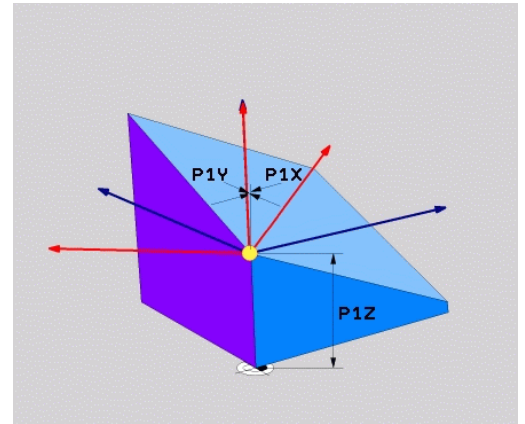

Eksempel

5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20
 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|---------------------------------|
| POINTS | Engelsk points = punkter |

Definere arbeidsplan via en enkelt, inkrementell romvinkel: PLANE RELATIV


Bruk

Den relative romvinkelen bruker du når et arbeidsplan som allerede er dreid, skal dreies med **en ekstra rotering**. Eksempel: sett en 45° fas på det dreide planet.



Merknader til programmeringen:

- Den definerte vinkelen refererer alltid til det aktive arbeidsplanet, uavhengig av den tidligere brukte dreiefunksjonen.
- Du kan programmere så mange **PLANE RELATIV**-funksjoner etter hverandre som du ønsker.
- Hvis du vil dreie tilbake til arbeidsplanet som var aktivt tidligere, etter en **PLANE RELATIV**-funksjon, må du definere den samme **PLANE RELATIV**-funksjonen med motsatt fortegn.
- Hvis du bruker **PLANE RELATIV** uten å dreie på forhånd, virker **PLANE RELATIV** direkte i emnekoordinatsystemet. Du dreier i dette tilfellet det opprinnelige arbeidsplanet rundt den ene definerte romvinkelen til **PLANE RELATIV**-funksjonen.
- Posisjoneringsatferden kan velges. **Mer informasjon:** "Fastsette posisjonen til PLANE-funksjonen", Side 469

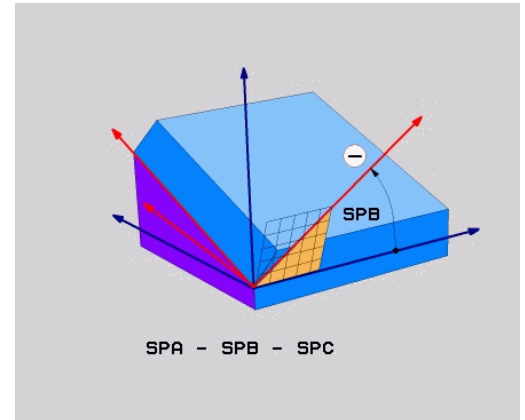

Inndataparametere




- ▶ **Inkremental vinkel?:** Romvinkel som det aktive arbeidsplanet skal dreies videre med. Velg aksene det skal dreies rundt, med funksjonstasten. Inndataområde: fra -359,9999° til +359,9999°
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjonen til PLANE-funksjonen", Side 469

Eksempel

5 PLANE RELATIV SPB-45

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|---|
| RELATIV | Engelsk relative = i forhold til |

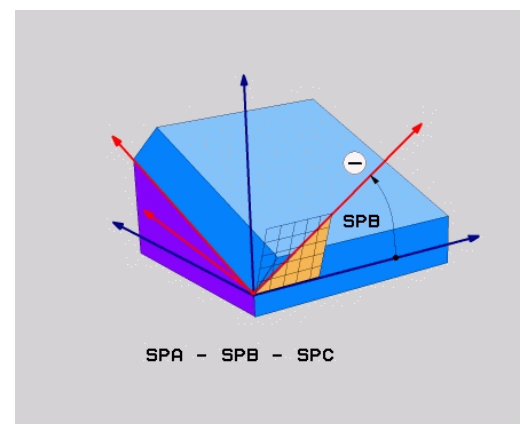

Arbeidsplan via aksevinkel: PLANE AXIAL

Bruk

Funksjonen **PLANE AXIAL** definerer både helningen og retningen til arbeidsplanet og de nominelle koordinatene for roteringsaksene.



Du kan også bruke **PLANE AXIAL** med bare én roteringsakse.

Fordelen med å angi nominelle koordinater (angivelse av aksevinkel) er en entydig definert dreiesituasjon på grunn av forhåndsangitte akseposisjoner. Romvinkelangivelser har ofte flere matematiske løsninger uten ytterligere definisjoner. Uten bruk av et CAM-system er det stort sett bare enkelt å angi aksevinkler i forbindelse med roteringsakser som er plassert rett vinklet.




Følg maskinhåndboken!

Hvis maskinen din tillater definering av romvinkler, kan du også programmere videre med **PLANE RELATIV** etter **PLANE AXIAL**.



Merknader til programmeringen:


- Aksevinkelen må tilsvare aksene som finnes i maskinen. Hvis du programmerer aksevinkler for roteringsakser som ikke finnes, viser styringen en feilmelding.
- Nullstill funksjonen **PLANE AXIAL** ved hjelp av funksjonen **PLANE RESET**. Angivelsen 0 nullstiller bare aksevinkelen, men deaktiverer ikke dreiefunksjoner.
- Aksevinklene til **PLANE AXIAL**-funksjonen er modalt virksomme. Når du programmerer en inkrementell aksevinkel, legger styringen til denne verdien til aksevinkelen som er aktiv for øyeblikket. Når du programmerer to ulike roteringsakser i to etterfølgende **PLANE AXIAL**-funksjoner, fremgår det nye arbeidsplanet av de to definerte aksevinklene.
- Funksjonene **SYM (SEQ)**, **TABLE ROT** og **COORD ROT** har ingen funksjon i forbindelse med **PLANE AXIAL**.
- Funksjonen **PLANE AXIAL** beregner ingen grunnrotasjon.

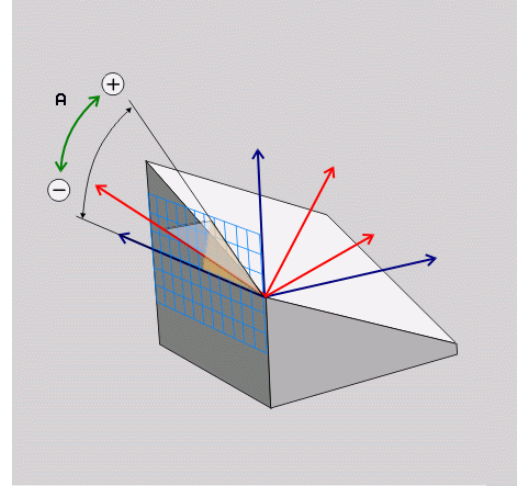


Inndataparametere

Eksempel

 5 PLANE AXIAL B-45



- ▶ **Aksevinkel A?**: Aksevinkel som A-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som A-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: $-99999,9999^\circ$ til $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Aksevinkel B?**: Aksevinkel som B-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som B-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: $-99999,9999^\circ$ til $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Aksevinkel C?**: Aksevinkel som C-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementelt, vil dette være vinkelen som C-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: $-99999,9999^\circ$ til $+99999,9999^\circ$
- ▶ Mer om posisjoneringsegenskapene
Mer informasjon: "Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen", Side 469

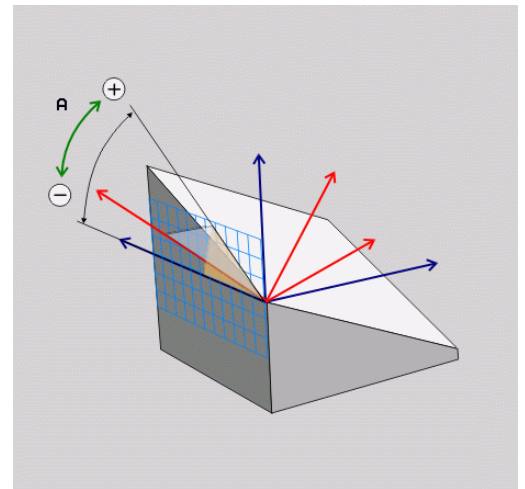

Forkortelser som er brukt

| Forkortelse | Beskrivelse |
|-------------|-----------------------------------|
| AKSIAL | Engelsk axial = akseformet |

Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen

Oversikt

Uavhengig av hvilken PLANE-funksjon du bruker for å definere det dreide arbeidsplanet, er alltid følgende funksjoner tilgjengelige for posisjoneringen:

- Automatisk dreining
- Valg av alternative dreiemuligheter (ikke i **PLANE AXIAL**)
- Valg av transformasjonstype (ikke i **PLANE AXIAL**)

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Syklusen **8 SPEILING** kan fungere annerledes i forbindelse med funksjonen **Drei arbeidsplan**. Det som er avgjørende her, er programmeringsrekkefølgen, de speilvendte aksene og den brukte dreiefunksjonen. Det er fare for kollisjon under dreieingen og den etterfølgende bearbeidingen!

- ▶ Kontroller forløpet og posisjonene ved hjelp av den grafiske simuleringen
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Eksempler

- 1 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreiefunksjonen uten roteringsakser:
 - Dreieingen av den brukte **PLANE**-funksjonen (unntatt **PLANE AXIAL**) blir speilvendt
 - Speilvingen er fortsatt gjeldende etter dreieingen med **PLANE AXIAL** eller syklus **19**
- 2 Syklus **8 SPEILING** programmert før dreiefunksjonen med en roteringsakse:
 - Den speilvendte roteringsaksen har ingen innvirkning på dreieingen til den brukte **PLANE**-funksjonen. Det er bare bevegelsen til roteringsaksen som blir speilvendt.

Automatisk dreining MOVE/TURN/STAY

Når du har tastet inn alle parametere for plandefinisjon, må du fastsette hvordan styringen skal dreie roteringsaksene inn på de beregnede akseverdiene. Inntasting er helt nødvendig.


Styringen gjør det mulig å dreie roteringsaksene inn på de beregnede akseverdiene:

- | | |
|------|--|
| MOVE | <ul style="list-style-type: none"> ▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. Samtidig endres ikke den relative posisjonen mellom emnet og verktøyet. ▶ Styringen utfører en utjevningsbevegelse i lineæraksene. |
| TURN | <ul style="list-style-type: none"> ▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. Bare roteringsaksene posisjoneres. ▶ Styringen utfører ikke en utjevningsbevegelse i lineæraksene. |
| STAY | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Du dreier roteringsaksene i en påfølgende og separat posisjoneringsblokk. |

Når du har valgt **MOVE** (**PLANE**-funksjonen skal dreie automatisk med utjevningsbevegelsen), må du definere de to parametrene **Avstand roter.pkt fra verkt.spiss** og **mating? F=** som er forklart nedenfor.




Hvis du har valgt **TURN** (**PLANE**-funksjonen skal dreie automatisk uten utjevningsbevegelse), må du definere parameteren **mating? F=** som er forklart nedenfor.

Som alternativ til en mating **F** som er definert direkte med en tallverdi, kan dreiebevegelsen også utføres med **FMAX** (ilgang) eller **FAUTO** (mating fra **TOOL CALL**-blokk).

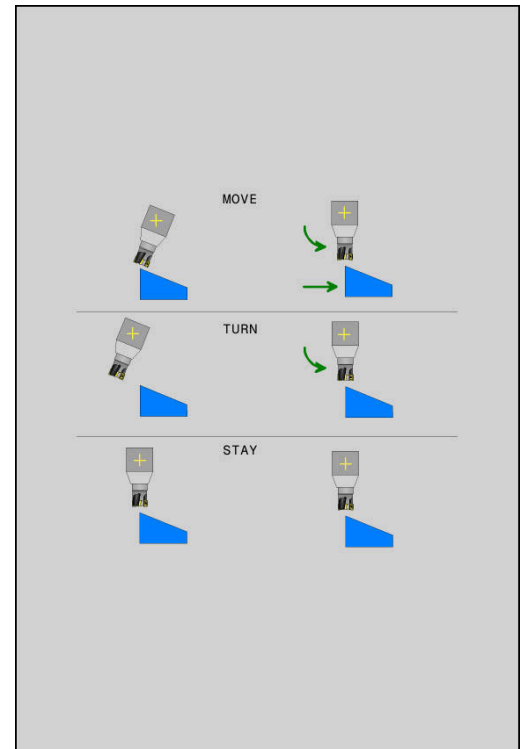

Hvis du bruker **PLANE**-funksjonen i kombinasjon med **STAY**, må roteringsaksene dreies i en separat posisjoneringsblokk etter **PLANE**-funksjonen.

- ▶ **Avstand roteringspunkt fra verktøyspiss** (inkrementell): Via parameteren **DIST** flytter du roteringspunktet til dreibevegelsen i forhold til den aktuelle posisjonen til verktøyspissen.
 - Hvis verktøyet står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett i samme posisjon også etter at det er dreid (se illustrasjonen i midten til høyre, **1** = DIST)
 - Hvis verktøyet ikke står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett forskjøvet i forhold til utgangsposisjonen etter at det er dreid (se illustrasjonen nederst til høyre, **1** = DIST)
- ▶ Styringen dreier verktøyet (bordet) rundt verktøyspissen.
- ▶ **Mating? F=**: banehastigheten verktøyet dreies med.
- ▶ **Tilbaketrekkingslengde i WZ-aksen?**: Tilbaketrekkingsdistanse **MB** fungerer inkrementelt fra den aktuelle verktøyposisjonen i den aktive akseretningen til verktøyet, som styringen kjører frem til **før dreining**. **MB MAX** kjører verktøyet til kort før endebryteren til programvaren

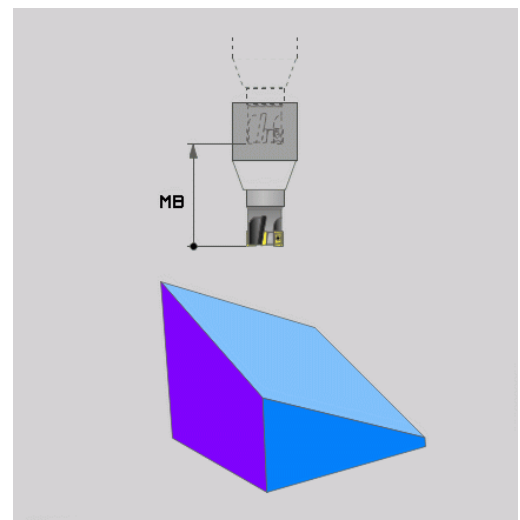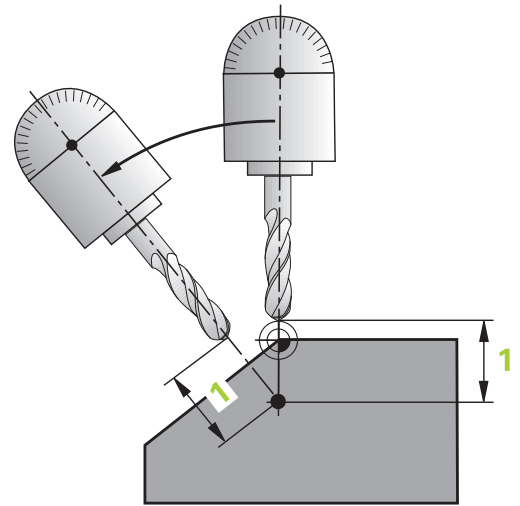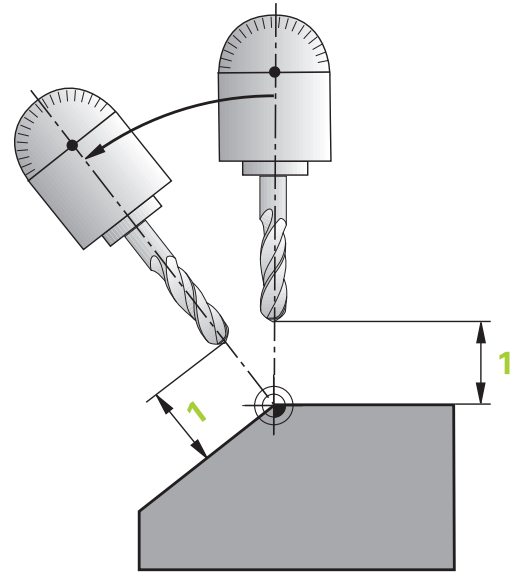

Dreie roteringsaksene i en separat NC-blokk

Slik dreier du roteringsaksene i en separat posisjoneringsblokk (**STAY** er valgt):

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen utfører ikke en automatisk kollisjonstest mellom verktøyet og emnet. Ved feil eller manglende forhåndsposisjonering før dreilingen er det fare for kollisjon under dreiebevegelsen!

- ▶ Programmer en sikker posisjon før dreilingen.
 - ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**
-
- ▶ Velg en ønsket **PLANE**-funksjon, og definer automatisk dreiling med **STAY**. Under arbeidet beregner styringen posisjonsverdien til roteringsaksene på maskinen og lagrer disse i systemparametrene **Q120** (A-akse), **Q121** (B-akse) og **Q122** (C-akse).
 - ▶ Definer posisjoneringsblokken med vinkelverdiene som er beregnet av styringen.

Eksempel: Dreie maskinen med C-rundbord og A-dreibord mot en romvinkel B+45°.

| | |
|--|--|
| ... | |
| 12 L Z+250 R0 FMAX | Posisjonere til sikker høyde |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY | Definere og aktivere PLANE-funksjon |
| 14 L A+Q120 C+Q122 F2000 | Posisjoner roteringsaksen med verdiene som er beregnet av styringen. |
| ... | Definere bearbeiding i dreid plan |

Utvalg av dreiemuligheter SYM (SEQ) +/-


På grunnlag av posisjonen på arbeidsplanet som du har definert, må styringen beregne den stillingen på maskinens roteringsakser som passer til denne arbeidsplanposisjonen. Som regel finnes det alltid to løsningsmuligheter.

Styringen tilbyr to varianter, **SYM** og **SEQ**, for å velge en av de mulige løsningsmulighetene. Du velger variantene ved hjelp av funksjonstaster. **SYM** er standardvarianten.

Det er valgfritt om du vil angi **SYM** eller **SEQ**.

SEQ utgår fra grunnstillingen (0°) til masteraksen. Masteraksen er den første roteringsaksen som går ut fra verktøyet eller den siste roteringsaksen som går ut fra bordet (avhengig av maskinkonfigurasjonen). Når begge løsningsmuligheter ligger i positivt eller negativt område, bruker styringen automatisk den nærmere løsningen (korteste vei). Hvis du trenger den andre løsningsmuligheten, må du enten forposisjonere masteraksen (i området til den andre løsningsmuligheten) før dreieing av arbeidsplanet eller arbeide med **SYM**.


SYM bruker i motsetning til **SEQ** symmetripunktet til masteraksen som referanse. Hver masterakse har to symmetristillinger som ligger 180° fra hverandre (delvis bare en symmetristilling i kjøreområdet).

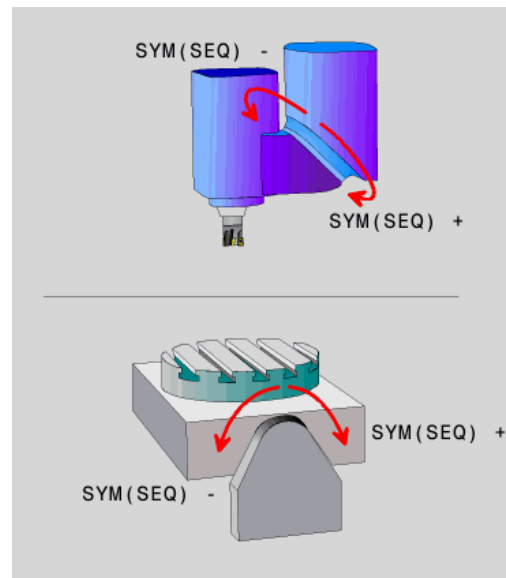


Slik fastsetter du symmetripunktet:

- ▶ Utfør **PLANE SPATIAL** med en ønsket romvinkel og **SYM +**
- ▶ Lagre aksevinkelen til masteraksen i en Q-parameter, f.eks. -80
- ▶ Gjenta **PLANE SPATIAL**-funksjonen med **SYM-**
- ▶ Lagre aksevinkelen til masteraksen i en Q-parameter, f.eks. -100
- ▶ Opprett middelverdi, f.eks. -90
Middelverdien tilsvarer symmetripunktet.

Referanse for SEQ

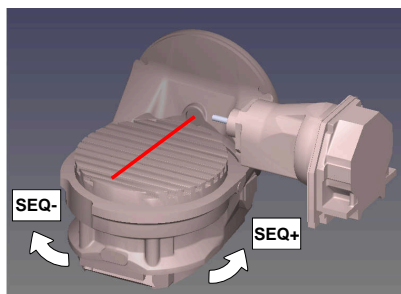

Referanse for SYM

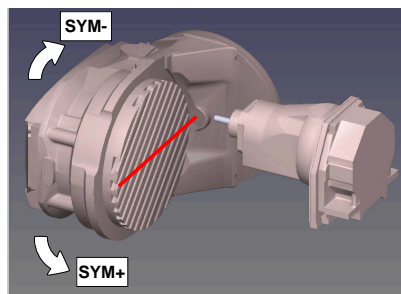

Velg en av løsningsmulighetene ved hjelp av funksjonen **SYM** basert på symmetripunktet til masteraksen:

- **SYM+** posisjonerer masteraksen i det positive halvrommet som går ut fra symmetripunktet
- **SYM-** posisjonerer masteraksen i det negative halvrommet som går ut fra symmetripunktet

Velg en av løsningsmulighetene ved hjelp av funksjonen **SEQ** basert på grunnstillingen til masteraksen:

- **SEQ+** posisjonerer masteraksen i det positive dreieområdet som går ut fra grunnstillingen
- **SEQ-** posisjonerer masteraksen i det negative dreieområdet som går ut fra grunnstillingen

Hvis den løsningen du valgte via **SYM (SEQ)**, ikke ligger i maskinens arbeidsområde, viser styringen feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**.



Ved bruk sammen med **PLANE AXIAL** har funksjonen **SYM (SEQ)** ingen funksjon.

Hvis du ikke definerer **SYM (SEQ)**, finner styringen løsningen slik:



- 1 Kontroller om begge løsningsmulighetene ligger i arbeidsområdet til roteringsaksene.
- 2 To løsningsmuligheter: velg løsningsvarianten med den korteste veien basert på den gjeldende posisjonen til dreieaksene
- 3 En løsningsmulighet: velg den eneste løsningen
- 4 Ingen løsningsmulighet: vis feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**

Eksempler

Maskin med C-rundbord og A-dreibord. Programmert funksjon: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

| Endebryter | Startposisjon | SYM = SEQ | Resultat aksestilling |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Ingen | A+0, C+0 | Ikke progr. | A+45, C+90 |
| Ingen | A+0, C+0 | + | A+45, C+90 |
| Ingen | A+0, C+0 | - | A-45, C-90 |
| Ingen | A+0, C-105 | Ikke progr. | A-45, C-90 |
| Ingen | A+0, C-105 | + | A+45, C+90 |
| Ingen | A+0, C-105 | - | A-45, C-90 |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | Ikke progr. | A-45, C-90 |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | + | Feilmelding |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | - | A-45, C-90 |

Maskin med B-rundbord og A-dreibord (endebryter A +180 og -100). Programmert funksjon: PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0 SPC+0
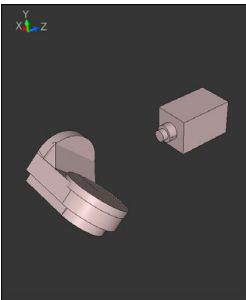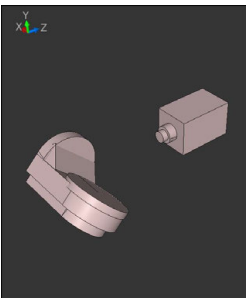
| SYM | SEQ | Resultat aksestilling | Kinematikkvisning |
|-----|-----|-----------------------|---|
| + | | A-45, B+0 |  |
| - | | Feilmelding | Ingen løsning i begrenset område |
| | + | Feilmelding | Ingen løsning i begrenset område |
| | - | A-45, B+0 |  |



Posisjonen til symmetripunktet er avhengig av kinematikken. Hvis du endrer kinematikken (f.eks. skifte av hode), endres posisjonen til symmetripunktet.

Kinematikkavhengig tilsvarer den positive dreieretningen til **SYM** ikke den positive dreieretningen til **SEQ**. Fastslå derfor posisjonen til symmetripunktet og dreieretningen til **SYM** på hver maskin før programmeringen.

Utvalg av transformasjonsmåter

Transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** påvirker orienteringen til arbeidsplanets koordinatsystem ved hjelp av akseposisjonen til en såkalt fri roteringsakse.

Det er valgfritt om du vil angi **COORD ROT** eller **TABLE ROT**.

En ønsket roteringsakse blir til en fri roteringsakse ved følgende konstellasjon:


- roteringsaksen har ikke noen innvirkning på verktøystillingen, da roteringsaksen og verktøyaksen er parallelle under dreiesituasjonen
- roteringsaksen er den første roteringsaksen som går ut fra emnet, i den kinematiske kjeden

Funksjonen til transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** er dermed avhengig av de programmerte romvinklene og maskinkinematikken.



Merknader til programmeringen:

- Hvis det ikke oppstår en fri roteringsakse ved en dreiesituasjon, har transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** ingen funksjon.
- Ved bruk av funksjonen **PLANE AXIAL** har ikke transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** noen funksjon.

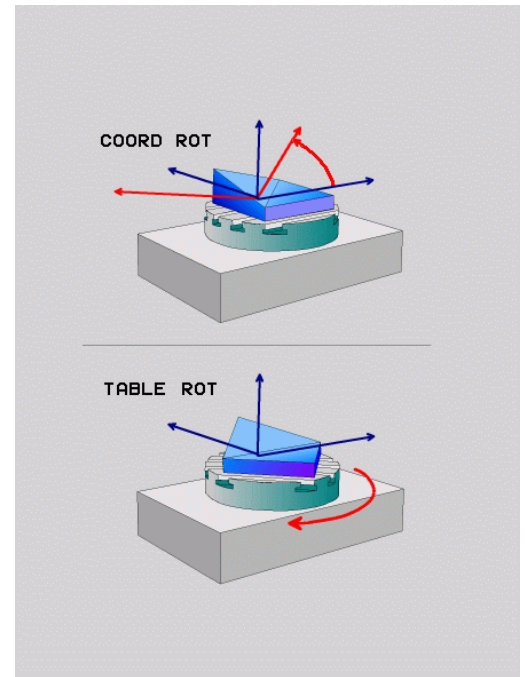

Funksjon med en fri roteringsakse

Merknader til programmeringen

- For fremgangsmåten for posisjonering ved transformasjonstypene **COORD ROT** og **TABLE ROT** er det irrelevant om den frie roteringsaksen er en bord- eller en hodeakse.
- Den resulterende akseposisjonen til den frie roteringsaksen er bl.a. avhengig av en aktiv grunnrotering.
- Orienteringen til arbeidsplanets koordinatsystem er i tillegg avhengig av en programmert rotering, f.eks. ved hjelp av syklus **10 ROTERING**.

| Skjermtast | Funksjon |
|------------|---|
| | <p>COORD ROT:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Styringen posisjonerer den frie roteringsaksen til 0 > Styringen orienterer arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen |
| | <p>TABLE ROT med:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPA og SPB lik 0 ■ SPC lik eller ulik 0 > Styringen orienterer den frie roteringsaksen i henhold til den programmerte romvinkelen > Styringen orienterer arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til basiskoordinatsystemet <p>TABLE ROT med:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Minst SPA eller SPB ulik 0 ■ SPC lik eller ulik 0 > Styringen posisjonerer ikke den frie roteringsaksen, posisjonen før dreining av arbeidsplanet blir beholdt > Siden emnet ikke ble posisjonert, orienterer styringen arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen |




Hvis det ikke har blitt valgt noen transformasjonstype, bruker styringen transformasjonstypen **COORD ROT** for **PLANE**-funksjonene.

Eksempel

Det følgende eksempelet viser funksjonen til transformasjonstypen **TABLE ROT** i forbindelse med en fri roteringsakse.

| | |
|---|------------------------------|
| ... | |
| 6 L B+45 RO FMAX | Forposisjonere roteringsakse |
| 7 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT | Dreie arbeidsplan |
| ... | |

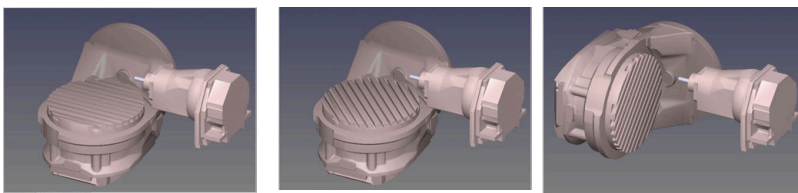Opprinnelse**A = 0, B = 45****A = -90, B = 45**

- > Styringen posisjonerer B-aksen til aksevinkelen B+45
- > Ved den programmerte dreiesituasjonen med SPA-90 blir B-aksen til den frie roteringsaksen
- > Styringen posisjonerer ikke den frie roteringsaksen, posisjonen til B-aksen før dreining av arbeidsplanet blir beholdt
- > Siden emnet ikke ble posisjonert, orienterer styringen arbeidsplanets koordinatsystem i henhold til den programmerte romvinkelen SPB+20

Dreie arbeidsplan uten roteringsakser

Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Maskinprodusenten må ta hensyn til den nøyaktige vinkelen, for eksempel et påmontert vinkelhode, i kinematikkbeskrivelsen.

Du kan også justere det programmerte arbeidsplanet vertikalt mot verktøyet uten rotasjonsakser, for eksempel for å tilpasse arbeidsplanet til et påmontert vinkelhode.

Med funksjonen **PLANE SPATIAL** og posisjoneringsatferden **STAY** dreier du arbeidsplanet til den vinkelen som maskinprodusenten har angitt.

Eksempel med påmontert vinkelhode med fast verktøyretning **Y**:

Eksempel

11 TOOL CALL 5 Z S4500

12 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY



Dreievinkelen må passe nøyaktig til verktøyvinkelen, ellers viser styringen en feilmelding.

11.3 Oppstilt bearbeiding (alternativ nr. 9)

Funksjon

I forbindelse med **PLANE**-funksjonene og **M128** kan du foreta en oppstilt bearbeiding i dreid arbeidsplan.


Du kan omforme en oppstilt bearbeiding ved hjelp av følgende funksjoner:

- Oppstilt bearbeiding ved hjelp av inkrementell prosess på en rotasjonsakse
- Oppstilt bearbeiding ved hjelp av normalvektorer



Oppstilt bearbeiding i det dreide planet er bare mulig med radiusfresere. Med 45°-dreiehoder og -dreiebord kan du også definere oppstillingsvinkelen som romvinkel. Bruk **FUNCTION TCPM**.

Mer informasjon: "Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)", Side 491

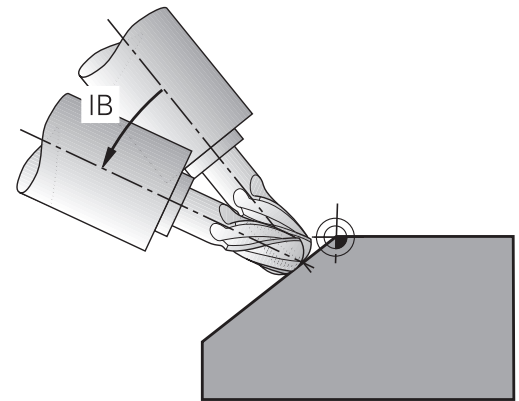

Oppstilt bearbeiding ved inkrementell prosess på en rotasjonsakse

- ▶ Frikjør verktøy
- ▶ Definer en ønsket PLANE-funksjon, og følg med på posisjoneringen
- ▶ Aktiver M128.
- ▶ Kjør ønsket oppstillingsvinkel inkrementelt i den respektive aksene via en lineærblokk.

Eksempel

| | |
|---|-------------------------------------|
| * - ... | |
| 12 L Z+50 R0 FMAX | ; Posisjoner til sikker høyde |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000 | ; Definer og aktiver PLANE-funksjon |
| 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS | ; Aktiver TCPM |
| 15 L IB-17 F1000 | ; Still opp verktøy |
| * - ... | |

Oppstilt bearbeiding med normalvektorer

Bruk

Ved oppstilt bearbeiding med normalvektorer utfører styringen en simultan 3-akset bevegelse. I dette tilfellet beholder styringen verktøyspissens posisjon ved posisjonering av rotasjonsaksene ved hjelp av tilleggsfunksjonen **M128** eller funksjonen **FUNCTION TCPM**.

Mer informasjon: "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 484

Mer informasjon: "Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)", Side 491

Slik kjører du et NC-program med LN-blokker:

- ▶ Frikjør verktøy
- ▶ Definer en ønsket PLANE-funksjon, og følg med på posisjoneringen
- ▶ Aktiver M128.
- ▶ Kjør NC-programmet med LN-blokker der verktøyretningen er definert per vektor

Eksempel

| | |
|--|--------------------------------------|
| * - ... | |
| 12 L Z+50 R0 FMAX | ; Posisjoner til sikker høyde |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE DIST50 F1000 | ; Dreie arbeidsplan |
| 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS | ; Aktiver TCPM |
| 15 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ +0,9539 F1000 M3 | ; Aktiver verktøyet via normalvektor |
| * - ... | |

11.4 Tilleggsfunksjoner for roteringsakser

Mating i mm/min ved roteringsakser A, B, C: M116 (alternativ nr. 8)

Standard fremgangsmåte

Styringen tolker den programmerte matingen ved en roteringsakse i grad/min (i mm-programmer og i inch-programmer). Banematingen er altså avhengig av avstanden fra verktøyets sentrum til roteringsaksens sentrum.

Jo større denne avstanden er, desto større blir banematingen.

Mating i mm/min for roteringsakser med M116



Følg maskinhåndboken!

I forbindelse med vinkelhoder må du være oppmerksom på at maskingeometrien er definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen. Hvis du bruker et vinkelhode for bearbeiding, må du velge riktig kinematikk.



Merknader til programmeringen:

- Funksjonen **M116** kan brukes med bord- og hodeakser.
- Funksjonen **M116** er også aktiv når funksjonen **Drei arbeidsplan** er aktiv.
- Det er ikke mulig å kombinere funksjonene **M128** eller **TCPM** med **M116**. Hvis du vil aktivere **M116** for en akse når funksjonen **M128** eller **TCPM** er aktiv, må du deaktivere utjevningsbevegelsen for denne aksens indirekte ved hjelp av funksjonen **M138**. Indirekte fordi du med **M138** angir aksens som funksjonen **M128** eller **TCPM** er aktiv i. Dermed er **M116** automatisk aktiv på den aksens som du ikke har valgt med **M138**.
Mer informasjon: "Utvalg av dreieakser: M138", Side 489
- Uten funksjonene **M128** eller **TCPM** kan **M116** også være aktiv for to akser samtidig.

Styringen tolker den programmerte matingen for en roteringsakse i mm/min (eller 1/10 tomme/min). Styringen beregner da alltid matingen for denne NC-blokken ved blokkstart. Matingen for en roteringsakse forandrer seg ikke mens NC-blokken kjøres, heller ikke når verktøyet beveger seg mot roteringsaksens sentrum.

Funksjon

M116 er aktiv i arbeidsplanet. **M116** stilles tilbake med **M117**. Ved programslutt blir **M116** uansett opphevet.

M116 er aktiv fra blokkstart.

Kjøre rotasjonsakse optimalt i banen: M126

Standard fremgangsmåte



Følg maskinhåndboken!

Posisjoneringsatferden til roteringsaksene er en maskinavhengig funksjon.

M126 virker kun for moduloakser.

For moduloakser begynner akseposisjonen på startverdien 0° etter at modulolengden på 0°-360° er overskredet. Dette gjelder for mekaniske akser som kan dreies uendelig.

For akser som ikke er moduloakser, er maksimal dreining mekanisk begrenset. Rotasjonsaksens posisjonsvisning kobler ikke tilbake til startverdien, f.eks. 0°-540°.

Maskinparameteren **shortestDistance** (nr. 300401) fastlegger standard adferd ved posisjonering av roteringsaksene. Den innvirker bare på roteringsaksene hvis posisjonsvisning er begrenset til et arbeidsområde på under 360°. Når parameteren er inaktiv, kjører styringen den programmerte avstanden fra aktuell posisjon til nominell posisjon. Når parameteren aktiv, kjører styringen til den nominelle posisjonen på korteste avstand (selv uten **M126**).

Fremgangsmåte uten M126:

Uten **M126** kjører styringen en roteringsakse en lang avstand. Dette gjelder roteringsakser som har fått redusert verdien til under 360°.

Eksempler:

| Aktuell posisjon | Nominell posisjon | Kjøreavstand |
|------------------|-------------------|--------------|
| 350° | 10° | -340° |
| 10° | 340° | +330° |

Fremgangsmåte ved M126

Med **M126** kjører styringen en roteringsakse den korteste avstanden. Dette gjelder roteringsakser som har fått redusert verdien til under 360°.

Eksempler:

| Aktuell posisjon | Nominell posisjon | Kjøreavstand |
|------------------|-------------------|--------------|
| 350° | 10° | +20° |
| 10° | 340° | -30° |

Funksjon

M126 er aktiv fra blokkstart.

M127 og en programslutt tilbake stiller **M126**.

Redusere visningen av roteringsaksen til verdi under 360°: M94

Standard fremgangsmåte

Styringen kjører verktøyet fra gjeldende vinkelverdi til den programmerte vinkelverdien.

Eksempel:

Gjeldende vinkelverdi: 538°

Programmert vinkelverdi: 180°

Faktisk kjøreevstand: -358°

Fremgangsmåte ved M94

Styringen reduserer den gjeldende vinkelverdien ved blokkstart til en verdi under 360° og kjører deretter til den programmerte verdien.

Hvis flere roteringsakser er aktive, reduserer **M94** verdien for alle roteringsaksene. Det er også mulig å angi en roteringsakse etter **M94**. Styringen reduserer da bare verdien for denne aksen.

Hvis du har angitt en kjøregrense eller en endebryter for programvare er aktiv, er **M94** uten funksjon for den tilhørende aksen.

| | |
|----------------------------|---|
| 21 L M94 | ; Reduser vist verdi for alle rotasjonsakser |
| 21 L M94 C | ; Reduser vist verdi for C-aksen |
| 21 L C+180 FMAX M94 | ; Reduser de viste verdiene for alle aktive rotasjonsakser, og kjør med C-aksen på den programmerte verdien |

Funksjon

M94 er aktiv bare i NC-blokken der **M94** er programmert.

M94 er aktiv fra blokkstart.

Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)

Standard fremgangsmåte

Hvis posisjoneringsvinkelen til verktøyet endres, oppstår det en forskyvning av verktøyspissen i forhold til den nominelle posisjonen. Styringen kompenserer ikke for denne forskyvningen. Hvis operatøren ikke tar hensyn til dette avviket, utføres bearbeidingen forskjøvet.

Fremgangsmåte ved M128 (TCPM: Tool Center Point Management)

Hvis posisjonen på en styrt dreieakse forandrer seg i NC-programmet, blir allikevel den posisjonen verktøyspissen har i forhold til emnet, ikke endret under dreilingen.

MERKNAD


Kollisjonsfare!

Roteringsakser med Hirth-fortanningen må kjøres ut av fortanningen ved dreilingen. Det er fare for kollisjon under utkjøringen og dreiebevegelsen!

- Frikjør verktøyet før du endrer stillingen til roteringsaksen.

Etter **M128** kan du legge inn enda en mating, slik at styringen kun utfører kompenserebevegelser i de lineære aksene.

Hvis du vil endre roteringsaksens stilling med håndrattet mens programmet kjører, bruker du **M128** sammen med **M118**. Overlagringen av en håndrattposisjonering skjer når **M128** er aktiv, avhengig av innstillingen i 3D-ROT-menyen for driftsmodusen **Manuell drift**, i det aktive koordinatsystemet eller i koordinatsystemet som ikke er dreid.

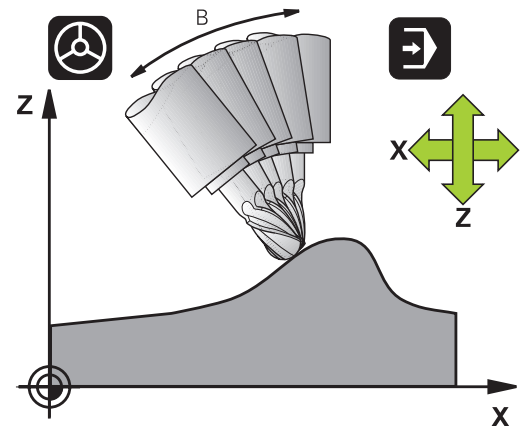



Merknader til programmeringen:

- Tilbakestill funksjonen **M128** før posisjoneringer med **M91** eller **M92** og før en **TOOL CALL**-blokk.
- For å unngå skader på konturen bør du bare bruke kulefres med **M128**.
- Verktøylengden skal vise til kulesentrumet til Kulefres
- Når **M128** er aktiv, viser styringen symbolet **TCPM** i statusindikatoren.
- Funksjonene **TCPM** eller **M128** kan ikke brukes i forbindelse med funksjonene **Dynamisk kollisjonovervåking DCM** og **M118**
- Med den valgfrie maskinparameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203), definerer maskinprodusenten aksespesifikt hvordan styringen tolker forskyvningsverdier. Med **FUNCTION TCPM** og **M128** er maskinparameteren kun relevant for den roterende akselen som roterer rundt verktøyakselen (vanligvis **C_OFFS**).

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren ikke er definert eller er definert med verdien **TRUE**, kan du bruke forskyvningen for å kompensere for en emnefeil i planet. Forskyvningen påvirker orienteringen til emnets koordinatsystem **W-CS**.
Mer informasjon: "Emnekoordinatsystem W-CS", Side 81
- Hvis maskinparameteren er definert med verdien **FALSE**, kan du ikke bruke forskyvningen til å kompensere for eventuelle emneforskyvninger i planet. Styringen tar ikke hensyn til forskyvningen under behandlingen.

M128 ved dreibare bord

Når du programmerer en bevegelse for dreiebord med aktiv **M128**, vil styringen også dreie koordinatsystemet. Hvis du f. eks. dreier C-aksen 90° (med posisjonering eller med nullpunktforskyvning) og deretter programmerer en bevegelse i X-aksen, vil styringen utføre bevegelsen i maskinaksen Y.

Også nullpunktet som er satt og som forskyves med rundbordets bevegelse, transformeres av styringen.

M128 ved tredimensjonal verktøykorrigering

Hvis du utfører en tredimensjonal verktøykorrigering ved aktiv **M128** og aktiv radiuskorrigering **RL/RR**, posisjonerer styringen roteringsaksen automatisk ved visse maskingeometrier (rundfresing,).

Mer informasjon: "Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)", Side 498

Funksjon

M128 er aktiv fra blokkstart, **M129** ved blokkslutt. **M128** er aktiv også i manuell drift og blir værende aktiv etter endring av driftsmodus. Matingen for utjevningsbevegelsen gjelder helt til du programmerer en ny, eller til du tilbakestiller **M128** med **M129**.

M128 tilbakestilles med **M129**. Hvis du velger et nytt NC-program i en driftsmodus for programkjøring, vil styringen tilbakestille **M128**.

Eksempel: Utføre utjevningsbevegelser med kun en mating på 1000 mm/min:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

Skråfresing med ikke-styrte roteringsakser

Hvis du har ikke-styrte roteringsakser på maskinen (såkalte måleakser), kan du i kombinasjon med **M128** også utføre aktiverte bearbeidinger med disse aksene.

Slik går du frem:

- 1 Plasser roteringsaksene manuelt i ønsket posisjon. **M128** kan ikke være aktiv.
- 2 Aktivere **M128**: Styringen leser de aktuelle verdiene til alle tilgjengelige roteringsakser. På det grunnlaget beregner den de nye posisjonene til verktøyets sentrum og oppdaterer posisjonsvisningen
- 3 Styringen utfører den nødvendige utligningsbevegelsen med den neste posisjoneringsblokken.
- 4 Utfør bearbeiding.
- 5 Ved programslutt tilbakestilles **M128** med **M129**, og roteringsaksen plasseres på nytt i utgangsposisjon



Så lenge **M128** er aktiv, overvåker styringen den aktuelle posisjonen til den ikke styrte roteringsaksen. Hvis den aktuelle posisjonen avviker fra den nominelle posisjonen med en verdi som er definert av maskinprodusenten, viser styringen en feilmelding og avbryter programkjøringen.

Utvalg av dreieakser: M138

Standard fremgangsmåte

Ved funksjonene **M128**, **TCPM** og **Drei arbeidsplan** tar styringen hensyn til roteringsaksene som maskinprodusenten har fastsatt i maskinparametrene.

Fremgangsmåte ved M138

Ved funksjonene som er angitt over, tar styringen bare hensyn til de dreieaksene du har definert med **M138**.



Følg maskinhåndboken!

Hvis du begrenser antallet dreieakser med funksjonen **M138**, kan også dreiemulighetene på maskinen din bli begrenset. Maskinprodusenten fastsetter om styringen tar hensyn til aksevinklene til de bortvalgte aksene eller setter dem på 0.

Funksjon

M138 er aktiv fra blokkstart.

Du tilbakestiller **M138** ved å programmere **M138** på nytt uten å angi dreieakser.

Eksempel

For funksjonene som er angitt over, tar du bare hensyn til dreieakse C.

```
11 L Z+100 RO FMAX M138 C ; Definer med hensyn til C-aksen
```

Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken i faktiske/nominelle posisjoner ved blokkslutt: **M144** (alternativ nr. 9)

Standard fremgangsmåte

Hvis kinematikken endres, f.eks. på grunn av at det blir byttet til en forsattsspindel eller at en posisjoneringsvinkel blir angitt, kompenserer ikke styringen for endringen. Hvis operatøren ikke tar hensyn til kinematikkendringen i NC-programmet, utføres bearbeidingen forskjøvet.

Fremgangsmåte ved **M144**



Følg maskinhåndboken!

I forbindelse med vinkelhoder må du være oppmerksom på at maskingeometrien er definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen. Hvis du bruker et vinkelhode for bearbeiding, må du velge riktig kinematikk.

Med funksjonen **M144** tar styringen hensyn til endringen av maskinkinematikken i posisjonsvisningen og kompenserer for forskyvningen av verktøypissen i forhold til emnet.



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Til tross for aktiv **M144** kan du posisjonere med **M91** eller **M92**.
- Posisjonsvisningen i driftsmodiene **Prog.kjøring blokkrekke** og **Prog.kjøring enkeltblokk** forandrer seg ikke før roteringsaksene har nådd sluttposisjonen.

Funksjon

M144 er aktiv fra blokkstart. **M144** fungerer ikke i kombinasjon med **M128** eller ved dreining av arbeidsplan.

M144 oppheves ved at du programmerer **M145**.

11.5 Kompenser verktøyoppstilling med FUNCTION TCPM (alternativ nr. 9)

Funksjon



Følg maskinhåndboken!


I forbindelse med vinkelhoder må du være oppmerksom på at maskingeometrien er definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen. Hvis du bruker et vinkelhode for bearbeiding, må du velge riktig kinematikk.

FUNCTION TCPM er en videreutvikling av funksjonen **M128**. Med denne funksjonen kan du fastsette fremgangsmåten til styringen ved posisjonering av rotasjonsakser.

Du kan selv definere virkemåten til ulike funksjoner med **FUNCTION TCPM**:

- Virkemåte for programmert mating: **F TCP / F CONT**
- Tolking av roteringsaksekoordinatene som er programmert i NC-programmet: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Orienteringsinterpolasjonstype mellom start- og målposisjon: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**
- Valgfritt valg av verktøynullpunkt og roteringsssentrum: **REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**
- Valgfri matebegrensning for utjevningsbevegelser i lineæraksene ved bevegelser med rotasjonsakseandel: **F**

Når **FUNCTION TCPM** er aktiv, viser styringen **TCPM**- ikonet i posisjonsvisningen.

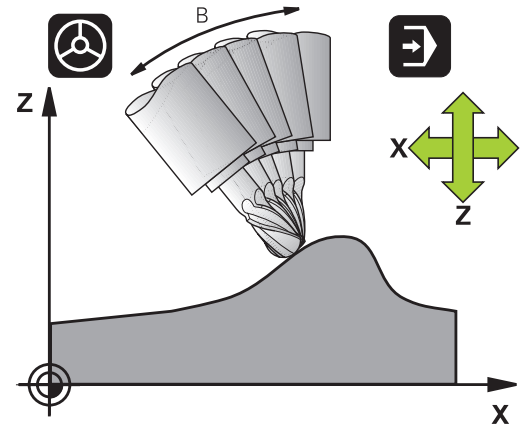

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Roteringsakser med Hirth-fortanningen må kjøres ut av fortanningen ved dreiningen. Det er fare for kollisjon under utkjøringen og dreiebevegelsen!

- ▶ Frikjør verktøyet før du endrer stillingen til roteringsaksen.



Merknader til programmeringen:

- Tilbakestill funksjonen **FUNCTION TCPM** før posisjoneringer med **M91** eller **M92** og før en **TOOL CALL**-blokk.
- Ved planfresing må du utelukkende bruke Kulefres for å unngå at konturen skades. I kombinasjon med andre verktøyformer må du kontrollere NC-programmet for mulige konturskader ved hjelp av den grafiske simuleringen.
- Med den valgfrie maskinparameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203), definerer maskinprodusenten aksespesifikt hvordan styringen tolker forskyvningsverdier. Med **FUNCTION TCPM** og **M128** er maskinparameteren kun relevant for den roterende akselen som roterer rundt verktøyakselen (vanligvis **C_OFFS**).

 
 
 
Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren ikke er definert eller er definert med verdien **TRUE**, kan du bruke forskyvningen for å kompensere for en emnefeil i planet. Forskyvningen påvirker orienteringen til emnets koordinatsystem **W-CS**.

Mer informasjon: "Emnekoordinatsystem W-CS", Side 81



- Hvis maskinparameteren er definert med verdien **FALSE**, kan du ikke bruke forskyvningen til å kompensere for eventuelle emneforskyvninger i planet. Styringen tar ikke hensyn til forskyvningen under behandlingen.


Definere FUNKSJON TCPM

- 
 - ▶ Velge spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Velge programmeringshjelp
- 
 - ▶ Velg funksjonen **FUNKSJON TCPM**

Slik virker den programmerte matingen

Du kan velge mellom to funksjoner når du programmerer matingen:

- 
 - ▶ **F TCP** fastsetter at den programmerte matingen tolkes som faktisk relativhastighet mellom verktøyspissen (**tool center point**) og emnet.
- 
 - ▶ **F CONT** fastsetter at den programmerte matingen tolkes som banemating for aksene som er programmert i NC-blokkene.

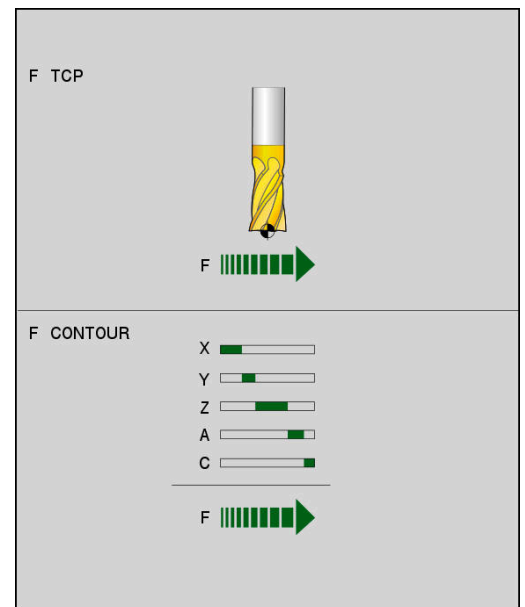

Eksempel


| | |
|-----------------------------|--|
| ... | |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP ... | Matingen refererer til verktøyspissen. |
| 14 FUNCTION TCPM F CONT ... | Matingen tolkes som banemating. |
| ... | |

Tolking av de programmerte roteringsaksekoordinatene

Maskiner med 45°-dreiehoder eller 45°-dreiebord har til nå ikke hatt enkel mulighet for innstilling av skråfresvinkel eller verktøyorientering på grunnlag av koordinatsystemet (romvinkelen) som er aktivt i øyeblikket. Denne funksjonen har bare kunnet realiseres via eksternt opprettede NC-programmer med flate-normalvektorer (LN-blokker).

Styringen har følgende funksjoner:

- | | |
|------------------|---|
| AXIS POSITION | ▶ AXIS POS fastsetter at styringen skal tolke roteringsaksenes programmerte koordinater som nominell posisjon for den gjeldende aksen. |
| AXIS SPATIAL | ▶ AXIS SPAT fastsetter at styringen skal tolke roteringsaksenes programmerte koordinater som romvinkler. |

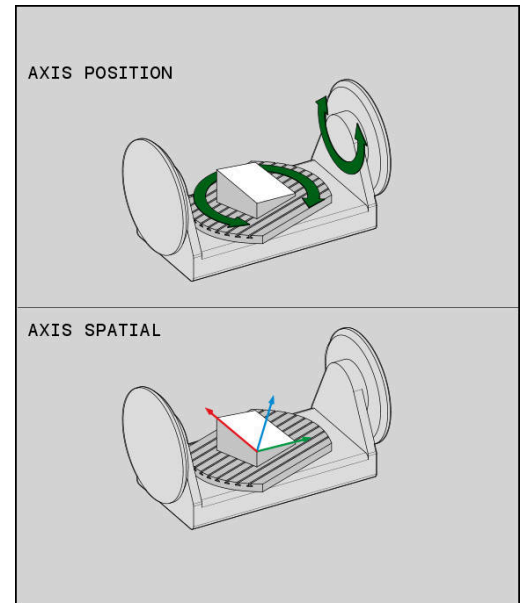

Merknader til programmeringen:

- **AXIS POS**-valget egner seg hovedsakelig i forbindelse med roterende akser anbrakt i rett vinkel. Det er bare når de programmerte roteringsaksekoordinatene definerer den ønskede retningen til arbeidsplanet korrekt (f.eks. ved hjelp av et CAM-system), kan du bruke **AXIS POS** med avvikende maskinkinematikk, f.eks. 45°-dreiehoder.
- Med valget **AXIS SPAT** definerer du romvinkler som refererer til inndatakoordinatsystemet **I-CS**. De definerte vinklene fungerer dermed som inkrementelle romvinkler. Programmer alltid **SPA**, **SPB** og **SPC** i den første kjøreblokken etter funksjonen **FUNCTION TCPM** med **AXIS SPAT**, også med romvinkler på 0°.

Eksempel


| | |
|--------------------------------------|---|
| ... | |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ... | Rotasjonsaksekoordinatene er aksevinkler. |
| ... | |
| 18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ... | Rotasjonsaksekoordinatene er romvinkler. |
| 20 L A+0 B+45 C+0 F MAX | Stille inn verktøyorientering på B+45 grader (romvinkel). Definere romvinkel A og C med 0. |
| ... | |

Orienteringsinterpolasjon mellom start- og målposisjon

Med funksjonen bestemmer du hvordan verktøyorienteringen skal interpolere mellom programmert start- og målposisjon:

- PATH CONTROL AXIS**
- ▶ **PATHCTRL AXIS** bestemmer at rotasjonsaksene mellom start- og målposisjon interpoleres lineært. Flaten som dannes av fresing med verktøyomfanget (**rundfresing**), er ikke nødvendigvis jevn og avhenger av maskinkinematikken.
- PATH CONTROL VECTOR**
- ▶ **PATHCTRL VECTOR** bestemmer at verktøyorienteringen i NC-blokken alltid skal være på planet som ble fastsatt med start- og sluttorientering. Hvis vektoren ligger på dette planet mellom start- og sluttposisjon, vil fresingen generere en jevn flate med verktøyomfanget (**rundfresing**).

I begge tilfeller vil det programmerte verktøynullpunktet bevege seg på en linje mellom start- og målposisjon.

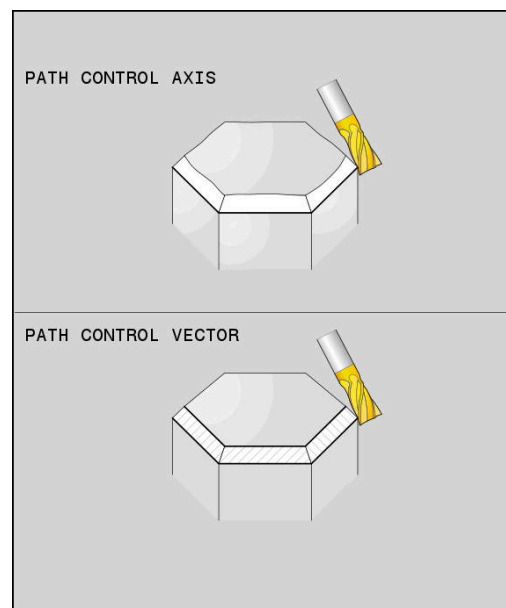

i For å oppnå en kontinuerlig fleraksebevegelse kan du definere syklus **32** med en **toleranse for roteringsakser**.
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

PATHCTRL AXIS

I NC-programmer bruker du varianten **PATHCTRL AXIS** med små orienteringsendringer for hver NC-blokk. Vinkelen **TA** i syklus **32** kan dermed være stor.

Du kan bruke **PATHCTRL AXIS** både ved planfresing og rundfresing.

Mer informasjon: "Kjøre CAM-programmer", Side 510

i HEIDENHAIN anbefaler varianten **PATHCTRL AXIS**. Denne muliggjør en jevn bevegelse, noe som er en fordel for materialets overflate.

PATHCTRL VECTOR

I NC-programmer bruker du varianten **PATHCTRL VECTOR** med store orienteringsendringer for hver NC-blokk.

Eksempel

| | |
|---|---|
| ... | |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS | Rotasjonsaksene interpoleres lineært mellom start- og målposisjon for NC-blokken. |
| 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR | Rotasjonsaksene interpoleres slik at verktøyvektoren i NC-blokken alltid ligger i planet som ble fastsatt med start- og målorientering. |
| ... | |

Valg av verktøynullpunkt og roteringsentrum

Du kan velge mellom to funksjoner når du definerer verktøynullpunkt og roteringsentrum:

- | | |
|----------------------|--|
| REF POINT TIP-TIP | ▶ REFPNT TIP-TIP posisjonerer til (den teoretiske) verktøyspissen. Roteringsentrum er også i verktøyspissen. |
| REF POINT TIP-CNT | ▶ REFPNT TIP-CENTER posisjonerer til verktøyspissen. Ved et freseverktøy posisjonerer styringen til den teoretiske spissen, og ved et dreieverktøy til den virtuelle spissen. Roteringsentrum er sentrum av skjæreradiusen. |
| REF POINT CNT-CNT | ▶ REFPNT CENTER-CENTER posisjonerer til sentrum av skjæreradiusen. Roteringsentrum er også sentrum av skjæreradiusen. |

Angivelsen av nullpunktet er valgfritt. Hvis du ikke angir noe, bruker styringen **REFPNT TIP-TIP**.

REFPNT TIP-TIP

Varianten **REFPNT TIP-TIP** tilsvarer standardatferden til **FUNCTION TCPM**. Du kan bruke alle sykluser og funksjoner som også har vært tillatt hittil.

REFPNT TIP-CENTER

Varianten **REFPNT TIP-CENTER** er hovedsakelig laget for å brukes med dreieverktøy. Her sammenfaller ikke dreiepunktet og posisjoneringspunktet. Ved en NC-blokk blir dreiepunktet (sentrum av skjæreradiusen) holdt på plass, men verktøyspissen er ikke lenger i utgangsposisjonen ved slutten av blokken.

Hovedmålet med valget av dette nullpunktet er å kunne dreie komplekse konturer i dreiemodus med aktiv radiuskorrektur og samtidig oppstilling av dreieakser (simultandreining).


Mer informasjon: "Simultan dreiebearbeiding", Side 574

REFPNT CENTER-CENTER

Du kan bruke varianten **REFPNT CENTER-CENTER** til å utføre CAD-CAM-genererte NC-programmer med et verktøy som er målt på spissen. Disse programmene vises med midtpunktbaner for skjæreradius.

Denne funksjonaliteten var hittil bare mulig å oppnå ved å forkorte verktøyet med **DL**. Varianten med **REFPNT CENTER-CENTER** har den fordelen at styringen kjenner til den faktiske verktøylengden og kan beskytte med **DCM**.

Hvis du programmerer lommefresesykluser med **REFPNT CENTER-CENTER**, viser styringen en feilmelding.

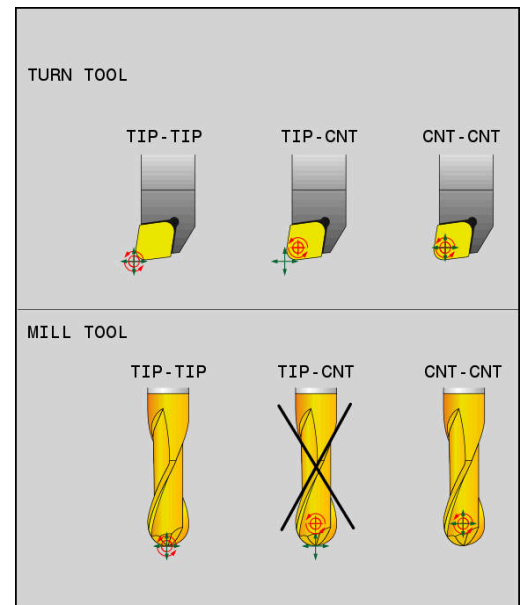

Eksempel

| | |
|---|--|
| ... | |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP | Verktøynullpunkt og roteringsentrum er i verktøyspissen |
| 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER | Verktøynullpunkt og roteringsentrum er i sentrum av skjæreradiusen |
| ... | |


Begrense lineærmatingen

Med den valgfrie inntastingen **F** begrenser du matingen av lineæraksene ved bevegelser med rotasjonsakseandeler. På den måten kan du forhindre raske utjevningsbevegelser, for eksempel ved tilbaketrekkingsbevegelser i ilgang

i Ikke velg verdien for begrensnig av lineærmatingen for lav, siden det kan oppstå sterke matesvingninger på verktøyets referansepunkt (TCP). Matesvingninger forårsaker forringet overflatekvalitet.

Matebegrensningen virker ved aktiv **FUNCTION TCPM** kun på bevegelser med en rotasjonsakseandel, ikke på rene lineæraksebevegelser.

Begrensningen i lineæraksematingen forblir virksom til du programmerer en ny eller tilbakestiller **FUNCTION TCPM**.

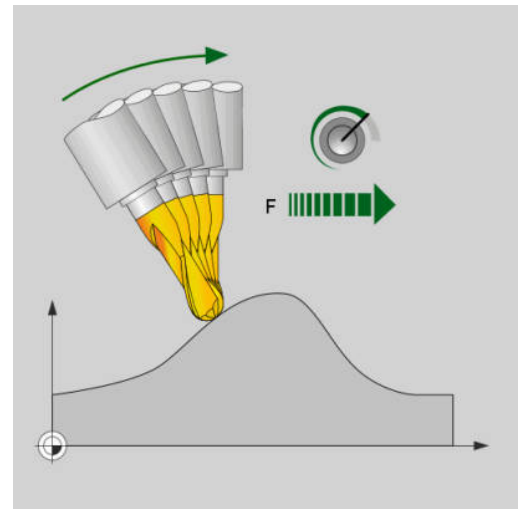

Eksempel

| | |
|---|---|
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER F1000 | Maksimal mating for utjevningsbevegelse i lineæraksene utgjør 1000 mm/min |
|---|---|

Tilbakestille FUNCTION TCPM

- ▶ Bruk **FUNCTION RESET TCPM** hvis du vil tilbakestille funksjonen målrettet i et NC-program.

i Hvis du velger et nytt NC-program i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** eller **Programkjøring blokkrekke**, stiller styringen automatisk tilbake funksjonen **TCPM**.

Eksempel

| | |
|------------------------|----------------------------|
| ... | |
| 25 FUNCTION RESET TCPM | Tilbakestill FUNCTION TCPM |
| ... | |

11.6 Tredimensjonal verktøykorreksjon (alternativ nr. 9)

Innføring



Styringen kan utføre en tredimensjonal verktøykorrigering (3D-korrigering) for lineære blokker. I tillegg til koordinatene X,Y og Z for det lineære endepunktet må disse NC-blokkene også inneholde komponentene NX, NY og NZ for flatenormalvektoren.

Mer informasjon: "Definisjon av en normert vektor", Side 500

For en valgfri verktøyoppstilling må NC-blokkene i tillegg inneholde en verktøyvektor med komponentene TX, TY og TZ.

Mer informasjon: "Definisjon av en normert vektor", Side 500

Du må beregne det lineære endepunktet, komponentene i flatenormalene og komponentene for verktøyorienteringen med et CAM-system.

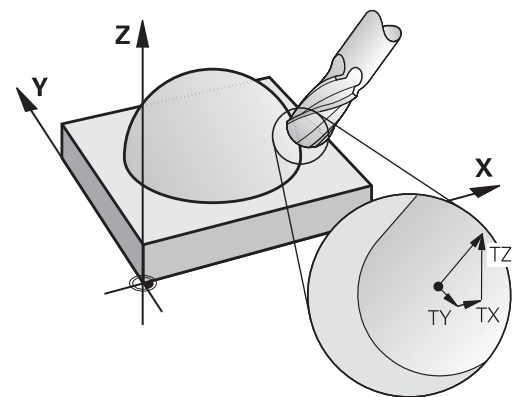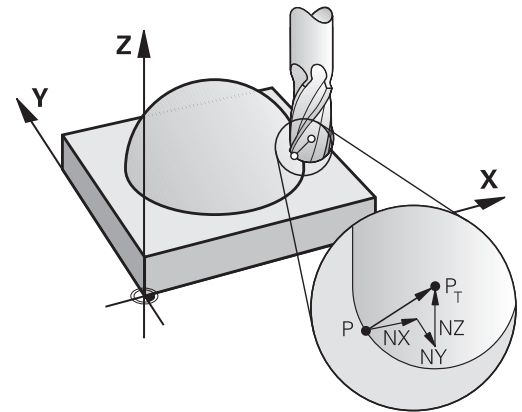

Anvendelsesområder

- Ved bruk av verktøy med mål som ikke samsvarer med de målene som er beregnet av CAM-systemet (3D-korrigering uten definisjon av verktøyorienteringen).
- Planfresing: Korrigering av fresgeometrien i retning mot flatenormalene (3D-korrigering uten og med definisjon av verktøyorienteringen). Avsponingen utføres fortrinnsvis med fremsiden av verktøyet.
- Rundfresing: Korrigering av fresradius loddrett på bevegelsesretningen og loddrett på verktøyretningen (tredimensjonal radiuskorrigering med definisjon for verktøyorienteringen). Avsponingen utføres fortrinnsvis med sideflaten av verktøyet.

Undertrykke feilmelding ved positiv verktøytoleranse: M107

Standard fremgangsmåte

Ved positive verktøykorrigeringer er det fare for å skade programmerte konturer. Ved NC-programmer med flatenormalblokker kontrollerer styringen om det oppstår kritiske toleranser på grunn av verktøykorrigeringer og viser i så fall en feilmelding.

Ved rundfresing viser styringen i følgende tilfelle en feilmelding.

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$

Ved planfresing viser styringen i følgende tilfeller en feilmelding.

- $DR_{Tab} + DR_{Prog} > 0$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > R + DR_{Tab} + DR_{Prog}$
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < 0$
- $DR2_{Tab} + DR2_{Prog} > 0$

Fremgangsmåte med M107

Med **M107** undertrykker styringen feilmeldingen.

Funksjon

M107 aktiveres ved blokkslutt.

M107 tilbakestilles med **M108**.



Med funksjonen **M108** kan du kontrollere radiusen til et søsterverktøy selv når tredimensjonal verktøykorrigering ikke er aktiv.


Definisjon av en normert vektor

En normert vektor er en matematisk størrelse som har en verdi på 1, og som kan ha en hvilken som helst retning. Ved LN-blokker trenger styringen inntil to normerte vektorer, én for retningen til flatenormalen og i tillegg en (valgfri) for å bestemme retningen på verktøyorienteringen. Retningen til flatenormalene defineres med komponentene NX , NY og NZ . Ved ende- og Kulefres peker den loddrett bort fra emneoverflaten og mot verktøynullpunktet P_T . En torusfres har begge mulighetene P_T eller P_T' (se illustrasjonen). Retningen til verktøyorienteringen er definert med komponentene TX , TY og TZ .



Merknader til programmeringen:

- NC-syntaksen må ha rekkefølgen X,Y, Z for posisjonen og NX , NY , NZ , samt TX , TY , TZ for vektorene.
- NC-syntaksen til LN-blokkene må alltid inneholde alle koordinatene og alle flatenormalene, selv om verdiene ikke har forandret seg i forhold til forrige NC-blokk.
- For å unngå mulige matebrudd under behandlingen skal du beregne vektorene nøyaktig med minst 7 desimaler.
- 3D-verktøykorrigering ved hjelp av flatenormalvektorer har en innvirkning på koordinatangivelsene i hovedaksene X, Y, Z.
- Hvis du bytter til et verktøy med et overmål (positiv deltaverdi), vil styringen vise en feilmelding. Du kan overstyre feilmeldingen med funksjonen **M107**.
- Styringen advarer ikke mot mulige konturskader som kan oppstå på grunn av overmål på verktøy, med en feilmelding.

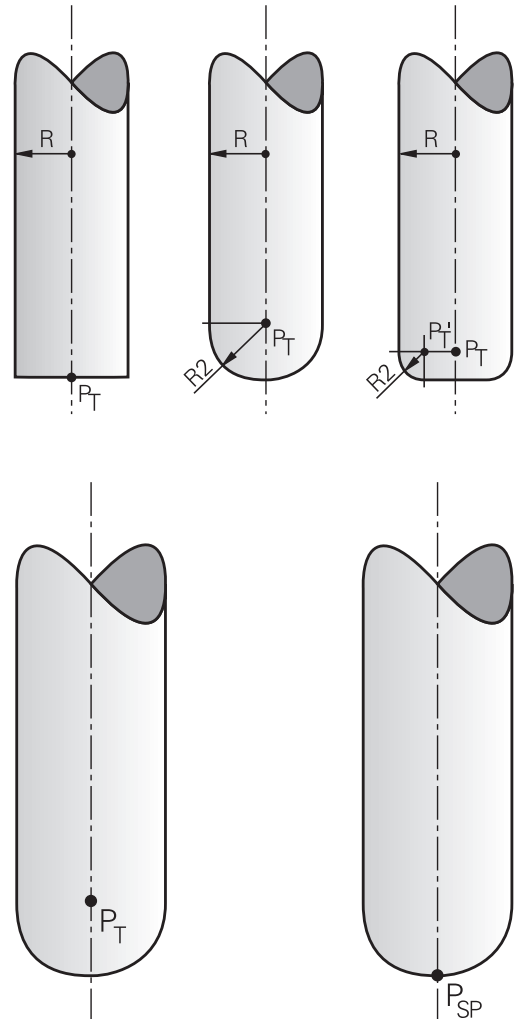

Tillatte verktøyformer

De tillatte verktøyformene definerer du i verktøytabelen med verktøyradiene **R** og **R2**:

- Verktøyradius **R**: mål fra verktøyets sentrum til verktøyets ytterside
- Verktøyradius 2 **R2**: avrundingsradius fra verktøypissens til verktøyets ytterside

Verdien til **R2** bestemmer formen på verktøyet:

- **R2** = 0: endefres
- **R2** > 0: fres med hjørneradius (**R2** = **R**: Kulefres)

Disse verdiene danner også grunnlaget for koordinatene til verktøynullpunktet **PT**.

Bruke andre verktøy: deltaverdier

Når du tar i bruk verktøy som har andre mål enn de opprinnelig monterte verktøyene, må du legge inn differansene for lengde og radius som deltaverdier i verktøytabelen eller i NC-programmet:


- Positiv deltaverdi **DL**, **DR**: Verktøymålene er større enn målene på originalverktøyet (toleranse).
- Negativ deltaverdi **DL**, **DR**: Verktøymålene er mindre enn målene på originalverktøyet (undermål).

Styringen korrigerer deretter verktøyposisjonen med summen av deltaverdiene fra verktøytabelen og den programmerte verktøykorrektoren (verktøyoppkall eller korrekturtabell).

Med **DR 2** kan du forandre avrundingsradiusen til verktøyet og dermed ev. også verktøyformen.

Hvis du vil arbeide med **DR 2**, gjelder følgende:

- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = 0$: endefres
- $0 < R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} < R$: fres med hjørneradius
- $R2 + DR2_{Tab} + DR2_{Prog} = R$: Kulefres

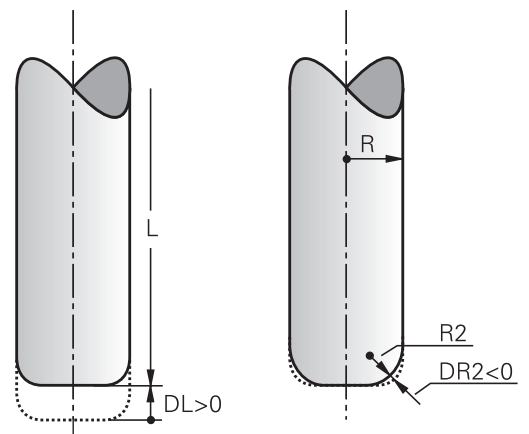


3D-korrigerer uten TCPM

Styringen utfører en 3D-korrigerer ved bearbeidinger med tre akser hvis NC-programmet ble vist med flatenormaler. Radiuskorrigeringen **RL/RR** og **TCPM** eller **M128** må være inaktiv. Styringen forskyver verktøyet i retning av flatenormalene med en avstand som tilsvarer deltaverdiene (verktøytabell og **TOOL CALL**).



Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen (**R + DR**) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

Mer informasjon: "Tolking av den programmerte banen", Side 507

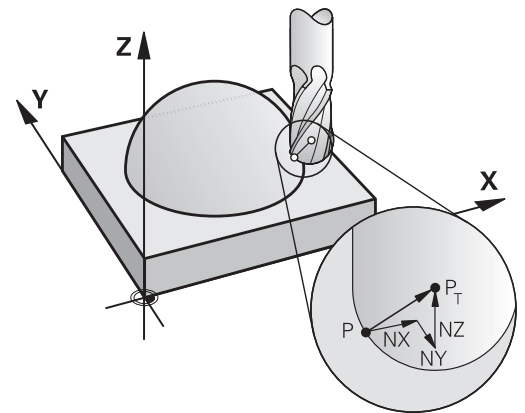


Eksempel: blokkformat med flatenormaler

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165NX+0.2637581 NY+0.0078922
  NZ-0.8764339 F1000 M3
```

| | |
|--------------------|--|
| LN: | Rett linje med 3D-korrigerer |
| X, Y, Z: | Korrigerer koordinater for det lineære slutt-punktet |
| NX, NY, NZ: | Komponenter i flatenormalene |
| F: | Mating |
| M: | Tilleggsfunksjoner |

Rundfresing: 3D-korrigering med TCPM

Planfresing er en bearbeiding med fremsiden av verktøyet. Hvis NC-programmet inneholder flatenormaler og **TCPM** eller **M128** er aktiv, utføres det en 3D-korrigering ved bearbeidingen med 5 akser. Radiuskorrigeringen RL/RR må ikke være aktiv. Styringen forskyver verktøyet i retning av flatenormalene med en avstand som tilsvarer deltaverdiene (verktøytabell og **TOOL CALL**).

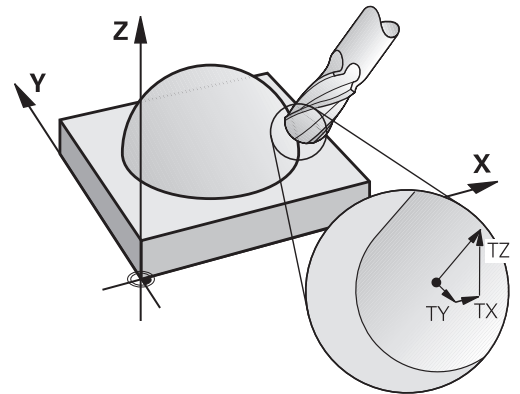

i Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen (**R + DR**) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

Mer informasjon: "Tolking av den programmerte banen", Side 507

Hvis det ikke er definert en verktøyorientering i **LN**-blokken, holder styringen verktøyet loddrett mot verktøykonturen ved aktiv **TCPM**.

Mer informasjon: "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 484

Hvis det i **LN**-blokken er definert en verktøyorientering **T** og **M128** (eller **FUNCTION TCPM**) samtidig er aktiv, posisjonerer styringen roteringsaksene til maskinen automatisk slik at verktøyet får den forhåndsinnstilte verktøyorienteringen. Hvis du ikke har aktivert **M128** (eller **FUNKSJON TCPM**), ignorerer styringen retningsvektoren **T**, selv om denne er definert i **LN**-blokken.

⚙️ Følg maskinhåndboken!
Styringen kan ikke posisjonere roteringsaksene automatisk på alle maskiner.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Roteringsaksene til en maskin kan ha begrensede kjøreområder, f.eks. B-hodeakse med -90° til $+10^\circ$. Hvis dreievinkelen endres til over $+10^\circ$, kan det føre til en 180° -dreining av bordaksen. Det er fare for kollisjon under dreiebevegelsen!

- ▶ Programmer eventuelt en sikker posisjon før dreilingen.
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Eksempel: blokkformat med flatenormaler uten verktøyorientering

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

Eksempel: blokkformat med flatenormaler og verktøyorientering

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319  
F1000 M128
```


| | |
|--------------------|---|
| LN: | Rett linje med 3D-korrigering |
| X, Y, Z: | Korrigerede koordinater for det lineære endepunktet |
| NX, NY, NZ: | Komponenter i flatenormalvektoren |
| TX, TY, TZ: | Komponenter i verktøyvektoren |
| F: | Mating |
| M: | Tilleggsfunksjoner |

Rundfresing: 3D-radiuskorrigering med TCPM og radiuskorrigering (RL/RR)

Styringen forskyver verktøyet loddrett mot bevegelsesretningen, og loddrett mot verktøyretningen med en avstand som tilsvarer summen av deltaverdiene **DR** (verktøytabell og NC-program). Korrigeringsretningen fastsetter du med radiuskorrigeringen **RL/RR** (se illustrasjon, bevegelsesretning Y+). For at styringen skal klare å orientere verktøyet i henhold til forhåndsinnstillingen, må du aktivere funksjonen **M128** eller **TCPM**.

Mer informasjon: "Beholde posisjonen til verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (alternativ nr. 9)", Side 484

Styringen posisjonerer da roteringsaksene automatisk på maskinen, slik at verktøyet får den angitte verktøyorienteringen med den aktive korrigeringen.

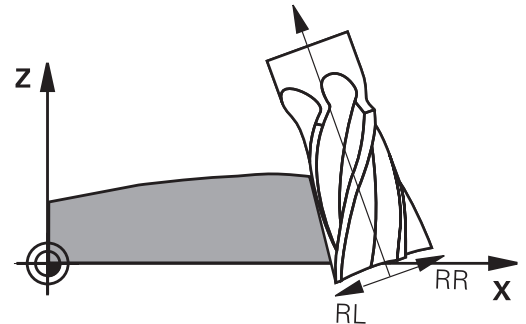

Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen er bare mulig med romvinkler. Maskinprodusenten definerer inntastingsmuligheten.

Styringen kan ikke posisjonere roteringsaksene automatisk på alle maskiner.



Styringen bruker de definerte **deltaverdiene** til 3D-verktøykorrigeringen. Styringen beregner bare den totale verktøyradiusen (**R + DR**) når du har slått på **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

Mer informasjon: "Talking av den programmerte banen", Side 507

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Roteringsaksene til en maskin kan ha begrensede kjøreområder, f.eks. B-hodeakse med -90° til $+10^\circ$. Hvis dreievinkelen endres til over $+10^\circ$, kan det føre til en 180° -dreining av bordaksen. Det er fare for kollisjon under dreiebevegelsen!

- ▶ Programmer eventuelt en sikker posisjon før dreilingen.
- ▶ Test NC-programmet eller programsegmentet forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Du kan definere verktøyorienteringen på to måter:

- I LN-blokken ved å angi komponentene TX, TY og TZ.
- I en L-blokk ved å angi koordinatene for roteringsaksene.

Eksempel: Blokkformat med verktøyorientering

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339
  TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

| | |
|--------------------|---|
| LN: | Rett linje med 3D-korrigering |
| X, Y, Z: | Korrigerede koordinater for det lineære slutt-punktet |
| TX, TY, TZ: | Komponentene til den normerte vektoren for verktøyorientering |
| RR: | Korrigering av verktøyradius |
| F: | Mating |
| M: | Tilleggsfunksjoner |

Eksempel: Blokkformat med roteringsakser

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
  M128
```




| | |
|-----------------|--|
| L: | Linje |
| X, Y, Z: | Korrigerede koordinater for det lineære slutt-punktet |
| B, C: | Koordinatene for roteringsaksene til verktøy-orienteringen |
| RL: | Radiuskorrigering |
| F: | Mating |
| M: | Tilleggsfunksjoner |

Tolking av den programmerte banen



Med funksjonen **FUNCTION PROG PATH** avgjør du om styringen refererer til bare deltaverdiene eller til hele verktøyradiusen under 3D-radiuskorrekturen. Når du slår på **FUNCTION PROG PATH**, tilsvarer de programmerte koordinatene nøyaktig konturkoordinatene. Med **FUNCTION PROG PATH OFF** slår du av den spesielle tolkningen.

 Fremgangsmåte

Slik går du frem ved defineringen:

- 
 - ▶ Vis skjermtastrekken med spesialfunksjoner
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- 
 - ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION PROG PATH**

Du har følgende muligheter:

| Skjermtast | Funksjon |
|---|---|
|  | Slå på tolkning av den programmerte banen som kontur Under 3D-radiuskorrigeringen beregner styringen den fullstendige verktøyradiusen R + DR og den fullstendige hjørneradiusen R2 + DR2 . |
|  | Slå av spesiell tolking av den programmerte banen Under 3D-radiuskorrigeringen beregner styringen bare deltaverdiene DR og DR2 . |

Når du slår på **FUNCTION PROG PATH**, er tolkningen av de programmerte banene som kontur, aktiv for alle 3D-korrekturer frem til funksjonen slås av igjen.

Inngrepsvinkelavhengig radiuskorrigering for 3D-verktøy (alternativ nr. 92)

Bruk

Den effektive kuleradiusen til en kulefres vil avvike fra idealformen avhengig av fremstilling. Maskinprodusenten fastsetter den maksimale formingsunøyaktigheten. Vanlige avvik ligger mellom 0,005 mm og 0,01 mm.

Formingsunøyaktigheten kan lagres i form av en korreksjonsverditabell. Tabellen inneholder vinkelverdier og det målte avviket fra den nom. radiusen **R2** for hver vinkelverdi.

Med programvarealternativet **3D-ToolComp** (alternativ nr. 92) er styringen i stand til å kompensere for den definerte korreksjonsverdien i korreksjonsverditabellen, avhengig av det faktiske inngrepspunktet til verktøyet.

I tillegg er det mulig å utføre en 3D-kalibrering av touch-proben ved hjelp av programvarealternativet **3D-ToolComp**. Avvikene som registreres under probe-kalibreringen, blir da lagret i korreksjonsverditabellen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Forutsetninger

For at styringen skal kunne bruke programvarealternativet **3D-ToolComp** (alternativ nr. 92), må følgende forutsetninger være oppfylt:

- Alternativ nr. 9 er aktivert
- Alternativ nr. 92 er aktivert
- Kolonnen **DR2TABLE** i verktøytabelen TOOL.T er aktivert
- Navnet til korreksjonsverditabellen (uten filendelse) for verktøyet som skal korrigeres, er ført opp i kolonnen **DR2TABLE**
- I kolonnen **DR2** er 0 angitt
- NC-program med flatenormalvektorer (LN-blokker)

Korreksjonsverditabell


Hvis du oppretter korreksjonsverditabellen selv, går du frem på følgende måte:

- | | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">PGM MGT</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne banen TNC:\system\3D-ToolComp i filbehandlingen |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NY FIL 📄</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på funksjonstasten NY FIL ▶ Angi filnavnet med endelsen .3DTC ▶ Styringen åpner en tabell som har de nødvendige kolonnene for en korreksjonsverditabell. |

Korreksjonsverditabellen har tre kolonner:

- **NR:** løpende linjenummer
- **ANGLE:** målt vinkel i grader
- **DR2:** radiusavvik fra den nominelle verdien

Styringen evaluerer maksimalt 100 linjer i korreksjonsverditabellen.

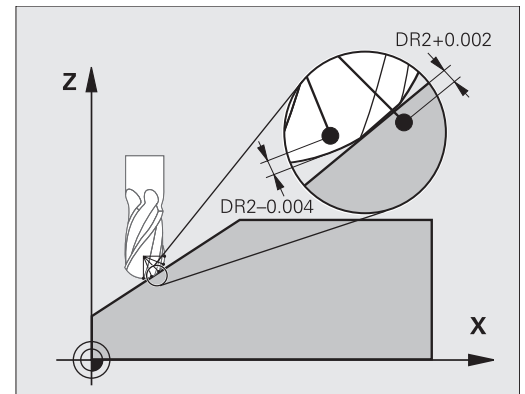


Funksjon

Når du kjører et NC-program med flatenormalvektorer, og du har tilordnet en korleksjonsverditabell til det aktive verktøyet i verktøytabelen TOOL.T (kolonne DR2TABLE), da beregner styringen verdiene fra korleksjonsverditabellen i stedet for korleksjonsverdien DR2 fra TOOL.T.

Styringen tar da også hensyn til korleksjonsverdien fra korleksjonsverditabellen som er definert for verktøyet aktuelle berøringspunkt med emnet. Hvis berøringspunktet ligger mellom to korleksjonspunkter, interpolerer styringen korleksjonsverdien lineært mellom begge nærliggende vinklene.

| Vinkelverdi | Korr.verdi |
|----------------------|-----------------------|
| 40° | 0,03 mm målt |
| 50° | -0,02 mm målt |
| 45° (berøringspunkt) | +0,005 mm interpolert |

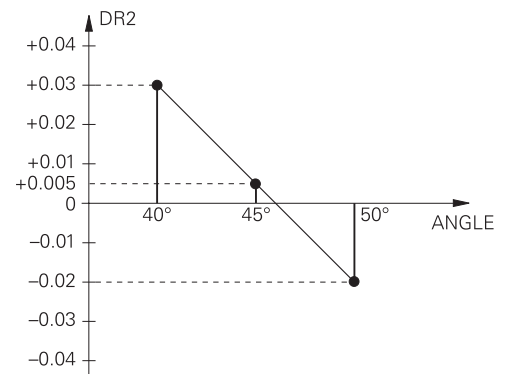

Betjenings- og programmeringsmerknader:

- Hvis styringen ikke kan beregne en korleksjonsverdi ved hjelp av interpolasjon, vises det en feilmelding.
- Til tross for at positive korleksjonsverdier er beregnet, er **M107** (undertrykke feilmelding ved positive korrekturverdier) ikke nødvendig.
- Styringen beregner enten DR2 fra TOOL.T eller en korleksjonsverdi fra korleksjonsverditabellen. Ytterligere forskyvninger, som en flatetoleranse, kan du ved behov definere med DR2 i NC-programmet (korrekturtabell **.tco** eller **TOOL CALL**-blokken).

NC-program

Programvarealternativet **3D-ToolComp** (alternativ nr. 92) fungerer bare ved NC-programmer som inneholder flatenormalvektorer.

Vær oppmerksom på hvordan du måler verktøyene når du oppretter CAM-programmet:

- NC-programutgangen på kulens sørpunkt trenger verktøy som er målt på verktøyspissen
- NC-programutgangen på kulens midtpunkt trenger verktøy som er målt på kulens midtpunkt

11.7 Kjøre CAM-programmer

Når du oppretter TNC-programmer eksternt med et CAM-system, bør du være oppmerksom på anbefalingene i de følgende avsnittene. På den måten kan du bruke de kraftige bevegelsene til styringen på best mulig måte og som regel få bedre emneoverflater med enda kortere bearbeidings tid. Styringen når en svært høy konturnøyaktighet på tross av høye bearbeidingshastigheter. Sanntidsoperativsystemet HEROS 5 i kombinasjon med funksjonen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) for TNC 640danner grunnlaget for dette. På den måten kan styringen også bruke NC-programmer med høyere punkttetthet på en god måte.

Fra 3D-modellen til NC-programmet

Prosessen for oppretting av et NC-program fra en CAD-modell kan forklares enkelt på følgende måte:

- ▶ **CAD: opprette modell**
Designavdelinger leverer en 3D-modell for emnet som skal bearbeides. Ideellt sett er 3D-modellen konstruert på toleransesentrumet.
- ▶ **CAM: banegenerering, verktøykorrigering**
CAM-programmereren fastlegger bearbeidingsstrategiene for områdene av emnet som skal bearbeides. CAM-systemet beregner banene for verktøybevegelsene ut fra flatene til CAD-modellen. Disse verktøybanene består av enkelte punkter som beregnes av CAM-systemet på en slik måte at flatene som skal bearbeides kommer nærmest mulig i henhold til angitte bufeil og toleranser. Dermed oppstår et maskinnøytralt NC-program, CLDATA (cutter location data). En postprosessor bruker CLDATA til å opprette et maskin- og styringsspesifikt NC-program som CNC-styringen kan bearbeide. Postprosessen er tilpasset til maskinen og styringen. Den er det sentrale bindeleddet mellom CAM-systemet og CNC-styringen.



Innenfor **BLK FORM FILE**-syntaksen kan du integrere 3D-modeller i STL-format som råemne og ferdigdel.
Mer informasjon: "Definere råemne: BLK FORM ", Side 92



- ▶ **Styring: bevegelser, toleranseovervåking, hastighetsprofil**
Styringen beregner bevegelsene til de enkelte maskinaksene og de nødvendige hastighetsprofilene ut fra de definerte punktene i NC-programmet. Kraftige filterfunksjoner bearbeider og glatter konturen på en slik måte at styringen inneholder det høyeste tillatte baneavviket.
- ▶ **Mekatronikk: matingskontroll, driftsteknikk, maskin**
Ved hjelp av driftssystemet omformer maskinen bevegelsene og hastighetsprofilene som styringen har beregnet, til faktiske verktøybevegelser.

Viktig ved konfigurering av postprocessor

Vær oppmerksom på følgende punkter ved konfigureringen av postprocessoren:

- Still inn datavisningen ved akseposisjoner på minst fire plasser etter komma. Dermed forbedrer du kvaliteten på NC-dataene og unngår rundingsfeil, som setter synlige merker på emneoverflaten. Visning av fem desimaler kan føre til forbedret overflatekvalitet for optiske komponenter og komponenter med svært store radier (små krumninger), f.eks. former innenfor bilindustrien.
- Still alltid inn datavisningen på syv desimaler ved bearbeiding av flatenormalvektorer (LN-blokker, bare klartekstprogrammering).
- Unngå inkrementelle NC-blokker som følger etter hverandre, da toleransen til de enkelte NC-blokkene ellers kan bli summert i visningen.
- Still inn toleransen i syklus **32** slik at den er minst dobbelt så stor i standard fremgangsmåte som den definerte buefeilen i CAM-systemet. Ta merknadene i funksjonsbeskrivelsen av syklus **32** til følge.
- En buefeil som velges for høyt i CAM-programmet kan, avhengig av hver konturkrumming, føre til at NC-blokkavstandene blir for lange, alltid med stor retningsendring. Under arbeidet kan dette føre til matingssammenbrudd ved blokkovergangene. Regelmessige akselerasjoner (lik kraftimpuls), betinget gjennom matingssammenbruddene til det inhomogene NC-programmet, kan føre til en uønsket svingningsimpuls i maskinstrukturen
- Banepunktene som er beregnet av CAM-systemet kan også forbinde stedet for de lineære blokkene med sirkelblokker. Styringen beregner sirkler internt mer nøyaktig enn det som kan defineres ved hjelp av inntastingsformatet
- Ikke angi mellompunkter på nøyaktig rette baner. Mellompunkter som ikke ligger helt nøyaktig på den rette banen, kan forårsake synlige merker på emneoverflaten
- På bueovergangene (hjørner) skal det bare ligge et NC-datapunkt
- Unngå permanent korte blokkavstander. Korte blokkavstander oppstår i CAM-systemet via sterke bueendringer av konturen ved samtidig svært små buefeil. Helt rette baner krever ikke korte blokkavstander, som ofte tvinges frem ved den konstante punktoverføringen fra CAM-systemet
- Unngå en helt synkron punktfordeling på flater med symmetrisk krumming. Det kan skape et mønster på emneoverflaten.
- Ved 5-aksers simultanprogrammering: Unngå dobbel overføring av posisjoner hvis det eneste som skiller disse er en ulik verktøyposisjon
- Unngå overføringen av matingen i hver NC-blokk. Dette kan gi uheldige utslag på hastighetsprofilen til styringen

Konfigurasjoner som er til hjelp for maskinarbeideren:

- For en realitetsnær grafisk simulering kan du bruke 3D-modeller i STL-format som råemne og ferdigdel.
Mer informasjon: "Definere råemne: BLK FORM ", Side 92
- For bedre inndeling av store NC-programmer kan du bruke inndelingsfunksjonen til styringen
Mer informasjon: "Dele in NC-programmer", Side 202
- For dokumentasjon av NC-programmet kan du bruke kommentarfunksjonen til styringen
Mer informasjon: "Sette inn kommentar", Side 198
- For bearbeiding av borer og enkle lommegeometrier kan du bruke de bredt tilgjengelige syklusene til styringen
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsyklus**
- Ved pasninger kan du overføre konturene med verktøyradiuskorrektur **RL/RR**. Dermed kan maskinarbeideren enkelt gjennomføre nødvendige korrigeringer
Mer informasjon: "Verktøykorrigering", Side 136
- Skill matinger for forposisjoneringen, bearbeidingen og matedybden og definer disse ved hjelp av Q-parametere ved programoppstart

Eksempel: variable matedefinisjoner

| | |
|--|-------------------|
| 1 Q50 = 7500 | POSIJONERE MATING |
| 2 Q51 = 750 | MATING DYBDE |
| 3 Q52 = 1350 | MATING FRESING |
| ... | |
| 25 L Z+250 R0 FMAX | |
| 26 L X+235 Y-25 FQ50 | |
| 27 L Z+35 | |
| 28 L Z+33.2571 FQ51 | |
| 29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52 | |
| 30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311 | |
| ... | |


Viktig ved CAM-programmering

Tilpasse buefeil



Merknader til programmeringen:

- For slettfresbearbeidinger må du ikke stille inn buefeilen i CAM-systemet på mer enn 5 μm . I syklus **32** bruker du en 1,3- til 3-dobbelt toleranse **T** på styringen.
- Ved grovfresing må summen av buefeilen og toleransen **T** være mindre enn den definerte bearbeidingstoleransen. På den måten unngår du konturskader.
- De viste verdiene avhenger av dynamikken til maskinen din.

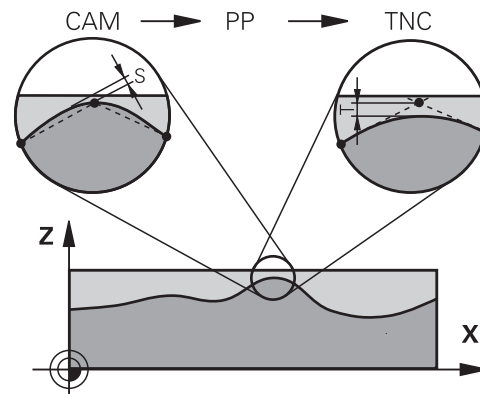

Tilpass buefeilen i CAM-programmet i henhold til bearbeidingen:

- **Skrubbing med preferanse for hastighet:**
 Bruk høyere verdier for buefeil og passende toleranser i syklus **32**. Konturens nødvendige toleranse er avgjørende for begge verdiene. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn skrubbemodusen. I skrubbemodus kjører maskinen som regel med høye rykk og høye akselerasjoner
 - Vanlig toleranse i syklus **32**: mellom 0,05 mm og 0,3 mm
 - Vanlig buefeil i CAM-systemet: mellom 0,004 mm og 0,030 mm
- **Slettfresing med preferanse for høy nøyaktighet:**
 Bruk liten buefeil og passende lav toleranse i syklus **32**. Datatettheten må være så høy at styringen kan gjenkjenne overganger eller hjørner nøyaktig. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn slettfresemodusen. I slettfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner
 - Vanlig toleranse i syklus **32**: mellom 0,002 mm og 0,006 mm
 - Vanlig buefeil i CAM-systemet: mellom 0,001 mm og 0,004 mm
- **Slettfresing med preferanse for høy overflatekvalitet:**
 Bruk liten buefeil og passende større toleranse i syklus **32**. Dermed glatter styringen konturen sterkere. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn slettfresemodusen. I slettfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner
 - Vanlig toleranse i syklus **32**: mellom 0,010 mm og 0,020 mm
 - Vanlig buefeil i CAM-systemet: ca. 0,005 mm

Andre tilpasninger

Vær oppmerksom på følgende punkter ved CAM-programmeringen:

- Ved langsomme bearbeidingsmatinger eller konturer med storeradier skal buefeilen defineres ca. tre til fem ganger mindre enn toleransen **T** i syklus **32**. I tillegg skal den maksimale punktavstanden defineres til mellom 0,25 mm og 0,5 mm. I tillegg skal veldig små verdier (maks 1 µm) velges for geometrifeil eller modellfeil.
- Punktavstander som er større enn 2,5 mm, anbefales heller ikke i krummede konturområder ved høyere bearbeidingsmatinger.
- Ved rette konturelementer er det nok med ett NC-punkt ved begynnelsen og slutten av den lineære bevegelsen, unngå overføringen av mellomposisjoner
- Unngå at forholdet mellom linjeakseblokk lengden og dreieakseblokk lengden endrer seg sterkt ved 5-akse-simultanprogrammer. Det kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP)
- Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser (f.eks. via **M128 F...**) skal bare brukes i unntakstilfeller. Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP).
- NC-programmer for 5-akse-simultanbearbeidinger med kulefresere overføres helst til kulens sentrum. NC-dataene blir som regel jevnere på den måten. I tillegg kan du stille inn en høyere rotasjonsaksetoleranse **TA** i syklus **32** (f.eks. mellom 1° og 3°) for en enda jevnere mating på verktøynullpunktet (TCP)
- Ved NC-programmer for 5-akse-simultanbearbeidinger med torus- eller kulefresere bør du velge en mindre rundaksetoleranse ved NC-overføring til kulens sørpunkt. En vanlig verdi er for eksempel 0,1°. Det er den maksimalt tillatte konturskaden som er utslagsgivende for rundaksetoleransen. Denne konturskaden er avhengig av den mulige skjeve stillingen til verktøyet, verktøyradiusen og inngrepsdybden til verktøyet. Ved 5-akse-snekkefresing med en endefres kan du beregne den maksimalt mulige konturskaden T direkte fra freserinngrepslengden L og den tillatte konturtoleransen TA:

$$T \sim K \times L \times TA \text{ med } K = 0,0175 [1/^\circ]$$
 Eksempel: L = 10 mm, TA = 0,1°: T = 0,0175 mm

Inngrepsmuligheter på styringen

For å kunne påvirke CAM-programmenes adferd direkte på styringen er syklus **32 TOLERANSE** tilgjengelig. Ta merknadene i funksjonsbeskrivelsen til syklus **32** til følge. Vær oppmerksom på sammenhengene med bufeilene som er definert i CAM-systemet.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**



Følg maskinhåndboken!

Noen maskinprodusenter gjør det mulig å tilpasse maskinens adferd til den respektive bearbeidingen ved hjelp av en ekstra syklus, f.eks. syklus **332** Tuning. Med syklus **332** kan du endre filterinnstillinger, akselerasjonsinnstillinger og rykkinnstillinger.

Eksempel

34 CYCL DEF 32.0 TOLERANSE

35 CYCL DEF 32.1 T0.05

36 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA3

Bevegelser ADP



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

En utilstrekkelig datakvalitet fra NC-programmer i CAM-systemer fører ofte til en dårligere overflatekvalitet på det freste emnet. Funksjonen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) utvider den tidligere forhåndsberegningen av den tillatte maksimale matingsprofilen og optimerer bevegelsene til mateaksene ved fresing. Dermed kan det freses rene overflater med korte bearbeidingsstider, også ved sterkt varierende punktfordeling i nærliggende verktøybaner. Arbeidsmengden ved etterbearbeiding blir betydelig redusert eller faller bort.

Oversikt over de viktigste fordelene med ADP:

- symmetrisk matingsatferd i forover- og bakoverbanene ved bidireksjonal fresing
- jevnt matingsforløp ved fresebaner som ligger ved siden av hverandre
- forbedret reaksjon på uheldige effekter, f.eks. korte trappelignende trinn, grove buetoleranser, sterkt avrundede endepunktkoordinater for blokk, ved NC-programmer som CAM-systemer har generert
- nøyaktig overholdelse av de dynamiske parameterne også under vanskelige forhold

12


**Overføre data fra
CAD-filer**

12.1 Skjerminndeling CAD-Viewer

Grunnleggende informasjon om CAD-Viewer

Skjermvisning

Når du åpner **CAD-Viewer**, er følgende skjerminndelinger tilgjengelige:

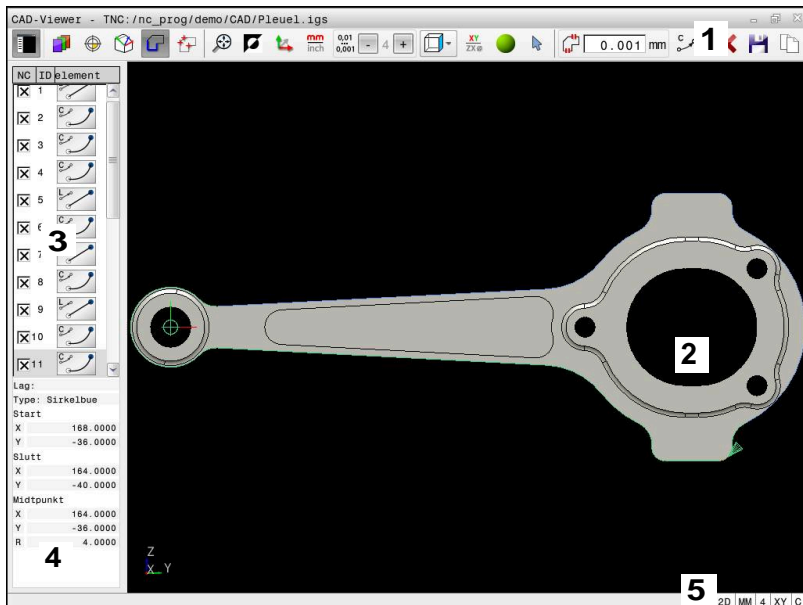

- 1 Menyrekke
- 2 Grafikkvindu
- 3 Listevinsningsvindu
- 4 Informasjonsvindu for elementer
- 5 Statusrekke

Filtyper

Ved hjelp av **CAD-Viewer** kan du åpne følgende standardiserte filtyper direkte på styringen:

| filtype | Endelse | Format |
|---------|-----------------|--|
| STEP | *.stp og *.step | <ul style="list-style-type: none"> ■ AP 203 ■ AP 214 |
| IGES | *.igs og *.iges | ■ Versjon 5.3 |
| DXF | *.dxf | ■ R10 til 2015 |
| STL | *.stl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Binær ■ Ascii |

Med **CAD-Viewer** kan du åpne CAD-modeller som består av et hvilket som helst antall trekanter.

12.2 CAD Import (alternativ nr. 42)

Bruk

Du kan åpne CAD-filer direkte i styringen og ekstrahere konturer eller bearbeidingsposisjoner fra disse. Du kan lagre dem som klartekstprogrammer eller som punktfiler. Klartekstprogrammer som er ekstrahert på denne måten, kan også kjøres av eldre HEIDENHAIN-styringer, fordi konturprogrammene bare inneholder **L**- og **CC-/C**-blokker i standard konfigurasjonen.



Som alternativ til **CC-/C**-blokkene kan du konfigurere at sirkelbevegelser utgis som **CR**-blokker.

Mer informasjon: "Grunninnstillinger", Side 521


Når du kjører filer i driftsmodusen **Programmering**, oppretter styringen konturprogrammer med endelsen **.H** og punktfiler med endelsen **.PNT**. Du kan velge filtypen i lagringsdialogboksen.

Hvis du vil legge en valgt kontur eller en valgt bearbeidingsposisjon direkte inn i et NC-program, bruker du bufferminnet til styringen. Ved hjelp av bufferminnet kan du også overføre innholdet i tilleggsverktøyene, f.eks. **Leafpad** eller **Gnumeric**.



Driftsinstruksjoner:

- Du kan bare lime inn innhold fra utklippstavlen i tilleggsverktøy så lenge **CAD-Viewer** er åpen.
- Før dataene leses inn i styringen, må du kontrollere at filnavnet bare inneholder tillatte tegn. **Mer informasjon:** "Navn på filer", Side 108
- Styringen støtter ikke binære DXF-formater. Lagre DXF-filen i CAD- eller tegneprogrammet i ASCII-format.

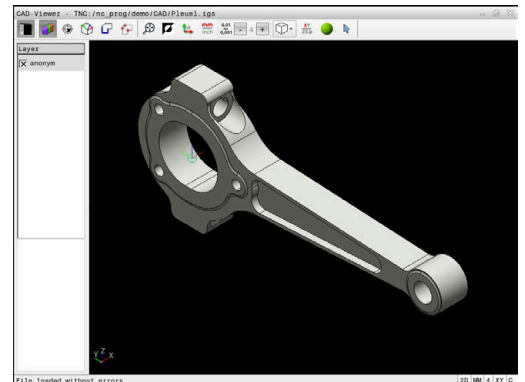

Arbeide med CAD-Viewer



For å kunne bruke **CAD-Viewer** uten berøringsskjerm er du nødt til å ha en mus eller en styreplate.

CAD-Viewer kjører som separat program på det tredje skrivebordet til styringen. Du kan derfor veksle frem mellom maskindriftsmoduser, programmeringsdriftsmoduser og **CAD-Viewer** med tasten for veksling mellom skjermbilder. Hvis du vil legge til konturer eller bearbeidingsposisjoner i et klartekstprogram via bufferminnet, er dette ekstra nyttig.



Når du bruker en TNC 640 med berøringsbetjening, kan du erstatte enkelte tastetrykk med gester.

Mer informasjon: "Betjene berøringsskjerm", Side 597

Åpne CAD-fil



- ▶ Trykk på tasten **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
- > Styringen viser de valgbare filtypene.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VIS CAD**
- ▶ Trykk alternativt på funksjonstasten **SE ALT**



- ▶ Velg katalogen der CAD-filen er lagret.



- ▶ Velg ønsket CAD-fil





- ▶ Ta i bruk med tasten **ENT**
- > Styringen starter **CAD-Viewer** og viser innholdet i filen på skjermen. I vinduet Listevissning viser styringen layerne (planene), og i vinduet Grafikk viser den tegningen.

Grunninnstillinger

Grunninnstillingene som er oppført nedenfor, velges med ikonene i topplinja.

| Ikon | Innstilling |
|------|--|
| | Vis, forstør eller skjul vinduet Listevising |
| | Visning av forskjellige lag |
| | Angi nullpunkt, med valgfritt valg av plan |
| | Angi nullpunkt, med valgfritt valg av plan |
| | Valg av kontur |
| | Valg av boreposisjoner |
| | 3D-gitternett Opprett overflatenett (alternativ nr. 152) Mer informasjon: "Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)", Side 540 |
| | Sett zoom til maksimal visning av hele grafikken |
| | Skifte bakgrunnsfarge (svart eller hvit) |
| | Veksle mellom 2D- og 3D-modus. Den aktive modusen er uthevet med en annen farge |
| | Still inn måleenhet mm eller inch for DXF-fil. Styringen viser konturprogrammet og bearbeidingsposisjonene i denne måleenheten. Den aktive måleenheten er uthevet med rød farge. CAD-Viewer regner alltid internt med mm. Hvis du velger tomme som måleenhet, konverterer CAD-Viewer alle verdier til tommer. |
| | Velg oppløsning. Oppløsningen definerer antall desimaler etter komma og antall posisjoner ved lineariseringen. Standard: 4 desimaler ved måleenheten mm og 5 desimaler ved måleenheten inch |
| | CAD-Viewer lineariserer alle konturer som ikke ligger i XY-planet. Jo finere du definerer oppløsningen, desto nøyaktigere fremstiller styringen konturene. |
| | Veksle mellom ulike visninger for modeller f.eks. Oppe |

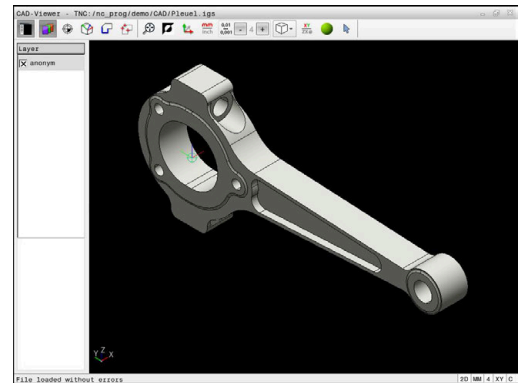

| Ikon | Innstilling |
|---|--|
|  | <p>Velg arbeidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XY ■ YZ ■ ZX ■ ZXØ <p>I arbeidsplanet ZXØ kan du velge dreiekonturer (alternativ nr. 50).</p> <p>Hvis du overtar en kontur eller posisjoner, viser styringen NC-programmet i det valgte arbeidsplanet.</p> <p>Mer informasjon: "Velge og lagre kontur", Side 531</p> |



Aktivere trådmodell i en 3D-tegning





Velge, tilføye eller fjerne modus Konturelementer



Ikonet viser aktuell modus Et klikk på ikonet aktiverer etterfølgende modus.

Følgende ikoner viser styringen kun i bestemte moduser.

| Ikon | Innstilling |
|---|---|
|  | Det sist gjennomførte trinnet blir forkastet. |
|  | <p>Modusen Konturoverføring:</p> <p>Toleransen bestemmer hvor lang avstand det kan være mellom konturelementer som ligger ved siden av hverandre. Ved hjelp av toleransen kan du rette opp unøyaktigheter som oppstod da tegningen ble opprettet. Grunninnstillingen er fastsatt til 0,001 mm</p> |
|  | <p>Modusen Sirkelbuer:</p> <p>Sirkelbuemodusen bestemmer om sirkler skal vises i C-format eller CR-format i NC-programmet, f.eks. for sylindervektoreinterpolasjon.</p> |
|  | <p>Modusen Punktoverføring:</p> <p>Bestemmer om styringen skal vise kjøreavstanden for verktøyet i en stiplet linje når bearbeidingsposisjonene velges.</p> |
|  | <p>Modusen Veioptimering:</p> <p>Styringen optimerer verktøyets kjøreavstand, slik at det er kortere kjøreavstander mellom bearbeidingsposisjonene. Du kan nullstille optimeringen ved å betjene den flere ganger.</p> |
|  | Modusen Boreposisjoner: |

| Ikon | Innstilling |
|------|--|
| | Styringen åpner et overlappingsvindu der du kan filtrere boringene (helsirkler) iht. størrelsen. |



Driftsinstruksjoner:

- Still inn riktig måleenhet slik at **CAD-Viewer** viser de riktige verdiene.
- Når du oppretter NC-programmer for eldre styringer, må du begrense oppløsningen til tre desimaler. I tillegg må du fjerne kommentarene som **CAD-Viewer** viser i konturprogrammet.
- Styringen viser de aktive grunninnstillingene i statuslinjen på skjermen.

Stille inn layer


CAD-filer inneholder som regel flere layer (plan). Layer-teknikken gjør det mulig for konstruktøren å ordne de forskjellige elementene i grupper, f.eks. de egentlige emnekonturene, dimensjonerings, hjelpe- og konstruksjonslinjer, skravurer og tekster.

Hvis du skjuler overflødig plan, blir grafikken mer oversiktlig og du får lettere tilgang til informasjonen du trenger.



Driftsinstruksjoner:

- CAD-filen som skal bearbejdes, må inneholde minst ett layer. Styringen flytter automatisk elementene som ikke er tildelt noe layer, til et anonymt layer.
- Hvis navnet på laget ikke vises fullstendig i listevisningsvinduet, kan du bruke ikonet **Vis sideliste** til å forstørre Listevisning-vinduet.
- Det er også mulig å velge en kontur når konstruktøren har lagret linjene i forskjellige layer.
- Hvis du dobbeltklikker på et layer, skifter styringen til modus konturoverføring og velger det første tegnede konturelementet. Styringen markerer de ytterligere valgare elementene i denne konturen grønne. Med denne fremgangsmåten unngår du det manuelle søket etter en konturbegynnelse, spesielt ved konturer med mange korte elementer.

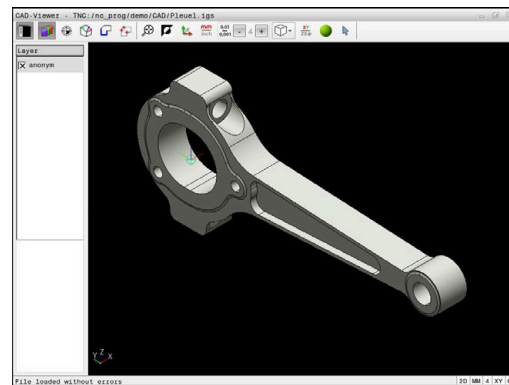

Når du åpner en CAD-fil i **CAD-Viewer**, kommer alle foreliggende layer til syne.

Skjule layer

Når du skal skjule et layer, gjør du følgende:



- ▶ Velg funksjonen **ANGI LAYER**
- ▶ Styringen viser alle layerne som finnes i CAD-filen, i vinduet Listevisning.
- ▶ Velg ønsket layer
- ▶ Deaktiver kontrollboksen ved å klikke på den
- ▶ Du kan alternativt bruke mellomromstasten
- ▶ Styringen skjuler valgt layer.

Vise layer

Når du skal vise et layer, gjør du følgende:



- ▶ Velg funksjonen **ANGI LAYER**
- > Styringen viser alle layerne som finnes i CAD-filen, i vinduet Listevising.
- ▶ Velg ønsket layer
- ▶ Aktiver kontrollboksen ved å klikke på den
- ▶ Du kan alternativt bruke mellomromstasten
- > Styringen markerer valgt layer i listevisingen med et x.
- > Valgt layer kommer til syne.

Sette nullpunkt

Nullpunktet til tegningen i CAD-filen ligger ikke alltid slik at det kan brukes som nullpunkt for emnet. Derfor har styringen en funksjon som gjør det mulig å sette nullpunktet for emnet på et egnet punkt ved å klikke på et element. I tillegg kan du bestemme retningen til koordinatsystemet.


Du kan sette nullpunktet på de følgende stedene:

- Ved hjelp av direkte tallinntasting i listevisingensvindu
- ved linje
 - Startpunkt
 - Midtpunkt
 - Sluttpunkt
- Ved sirkelbuer:
 - Startpunkt
 - Midtpunkt
 - Sluttpunkt
- Ved hele sirkler
 - Ved kvadrantovergangen
 - I sentrum
- I skjæringspunktet til
 - To linjer, også når skjæringspunktet ligger i forlengelsen til den respektive linjen
 - Linje og sirkelbue
 - Linje og hel sirkel
 - Av to sirkler, uansett om delskive eller hel sirkel



Driftsinstruksjon:

Du kan også endre nullpunkt etter at du har valgt konturen. Styringen beregner de faktiske konturdataene først når du har lagret den valgte konturen i et konturprogram.

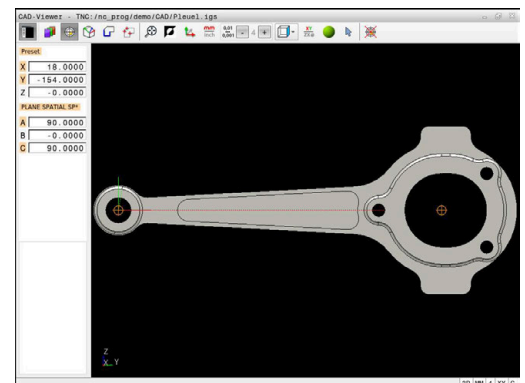

NC-syntaks

I NC-programmet blir nullpunktet og den valgfrie retningen lagt inn som en kommentar som begynner med **origin**

```
4 ;origin = X... Y... Z...
```

```
5 ;origin_plane_spatial = SPA... SPB... SPC...
```

Du kan lagre deldatum og delnullinformasjon til en fil eller utklippstavle selv uten programvarealternativ #42 CAD Import.

Sett nullpunkt på et enkelt element

For å sette nullpunkt på et enkelt element gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å sette nullpunktet
 - ▶ Posisjoner musen på ønsket element
 - ▶ Med et stjernesymbol viser styringen hvilke nullpunkter du kan velge på det valgbare elementet.
 - ▶ Velg stjernesymbolet som samsvarer med ønsket nullpunktsposisjon
 - ▶ Bruk eventuelt zoom-funksjon
 - ▶ Styringen setter nullpunktet på det valgte punktet.
 - ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
- Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 527

Sett nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer

For å sette nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å sette nullpunktet
- ▶ Klikk med venstre musetast på det første elementet for å velge det (linje, helsirkel eller sirkelbue)
- > Styringen fremhever elementet med farge.
- ▶ Velg det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten
- > Skjæringspunktet markeres med et nullpunktsymbol.
- ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
Mer informasjon: "Justere koordinatsystemet", Side 527



Driftsinstruksjoner:

- Hvis det finnes flere mulige skjæringspunkter, velger styringen det skjæringspunktet som ligger nærmest det valgte punktet på det andre elementet.
- Hvis to elementer ikke har et direkte skjæringspunkt, fastsetter styringen automatisk skjæringspunktet i forlengelsen av elementene.
- Hvis styringen ikke kan beregne skjæringspunkt, oppheves markeringen av det valgte elementet.

Når nullpunktet har blitt satt, viser styringen nullpunkt-ikonet med en gul kvadrant teksten

Ved hjelp av det følgende ikonet slettes et allerede satt nullpunkt igjen

Justere koordinatsystemet

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne justere koordinatsystemet:

- Nullpunktet er satt
- Elementer som grenser til nullpunktet som kan brukes til den ønskede justeringen

Du bestemmer posisjonen til koordinatsystemet ved å justere aksene.

For å justere koordinatsystemet går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg et element som befinner seg i positiv X-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer X-aksen.
- > Styringen endrer vinkelen i C.
- ▶ Velg et element som befinner seg i Y-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer Y- og Z-aksen.
- > Styringen endrer vinklene i A og C.




Ved vinkler som er ulik 0 fremstiller styringen listevisningen i oransje.

Elementinformasjon

Styringen viser elementinformasjon på venstre side av vinduet

- Avstand mellom satt nullpunkt og tegningspunkt.
- Koordinatsystemets orientering i forhold til tegningen

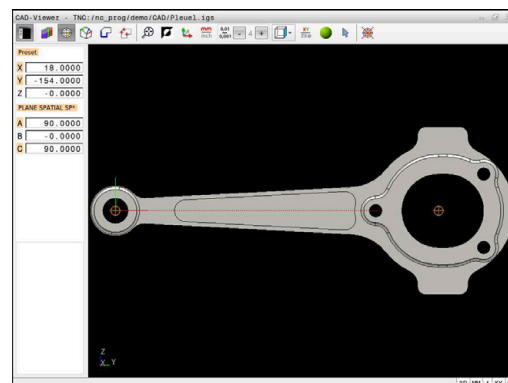


Sette nullpunkt

Emnets nullpunkt ligger ikke alltid slik at du kan bearbeide hele komponenten. Styringen har derfor en funksjon som gjør det mulig å definere et nytt nullpunkt og en dreining.

Du kan sette nullpunktet og retningen til koordinatsystemet ved de samme stedene som du setter et nullpunkt.

Mer informasjon: "Sette nullpunkt", Side 524

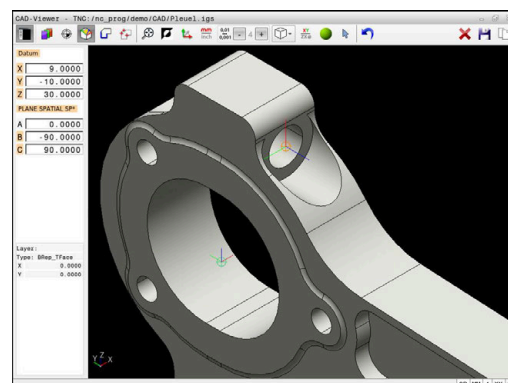

NC-syntaks

I NC-programmet blir nullpunktet lagt inn som NC-blokk eller kommentar med funksjonen **TRANS DATUM AXIS**, og dens valgfrie retning med funksjonen **PLANE SPATIAL**.

Hvis du bare fastsetter ett nullpunkt og dets posisjonering, legger styringen funksjonene inn i NC-programmet som NC-blokk.

```
4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...
```

```
5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX
```

Hvis du i tillegg velger konturer eller punkter, legger styringen funksjonene inn som kommentarer i NC-programmet.

```
4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...
```

```
5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX
```

Du kan lagre deldatum og delnullinformasjon til en fil eller utklippstavle selv uten programvarealternativ #42 CAD Import.

Sette nullpunkt på et enkelt element

For å sette nullpunktet på et enkelt element gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- > Med et stjernesymbol viser styringen hvilke nullpunkter du kan velge, som ligger på det valgbare elementet.
- ▶ Velg stjernesymbolet som samsvarer med ønsket nullpunktsposisjon
- ▶ Bruk eventuelt zoom-funksjon
- > Styringen setter nullpunktet på det valgte stedet.
- ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
Mer informasjon: "Justere koordinatsystemet", Side 530

Sette nullpunkt på snittpunktet mellom to elementer

For å sette nullpunktet på snittpunktet mellom to elementer gjør du som følger:



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
 - ▶ Klikk med venstre musetast på det første elementet ved å klikke (linje, helsirkel eller sirkelbue)
 - ▶ Styringen fremhever elementet med farge.
 - ▶ Velg det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten
 - ▶ Styringen setter nullpunktssymbolet på skjæringspunktet.
 - ▶ Posisjoner eventuelt koordinatsystemet i tillegg
- Mer informasjon:** "Justere koordinatsystemet", Side 530



Driftsinstruksjoner:

- Hvis det finnes flere mulige skjæringspunkter, velger styringen det skjæringspunktet som ligger nærmest det valgte punktet på det andre elementet.
- Hvis to elementer ikke har et direkte skjæringspunkt, fastsetter styringen automatisk skjæringspunktet i forlengelsen av elementene.
- Hvis styringen ikke kan beregne skjæringspunkt, oppheves markeringen av det valgte elementet.

Når nullpunktet har blitt satt, viser styringen nullpunkts-ikonet med en gul kvadrant teksten

Ved hjelp av det følgende ikonet slettes et allerede satt nullpunkt igjen

Justere koordinatsystemet

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne justere koordinatsystemet:

- Satt nullpunkt
- Elementer som grenser til nullpunktet som kan brukes til den ønskede justeringen

Du bestemmer posisjonen til koordinatsystemet ved å justere aksene.

For å justere koordinatsystemet går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg et element som befinner seg i positiv X-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer X-aksen.
- > Styringen endrer vinkelen i C.
- ▶ Velg et element som befinner seg i Y-retning med venstre musetast
- > Styringen justerer Y- og Z-aksen.
- > Styringen endrer vinklene i A og C.



Ved vinkler som er ulik 0 fremstiller styringen listevisningen i oransje.

Elementinformasjon


I informasjonsvinduet for elementet viser styringen hvor langt det valgte nullpunktet ligger fra emnenullpunktet.

Styringen viser elementinformasjon på venstre side av vinduet

- Avstand mellom satt nullpunkt og emnets nullpunkt.
- Koordinatsystemets orientering



Du kan forskyve nullpunktet videre manuelt etter at det er satt. Legg inn de ønskede akseverdiene i koordinatfeltet.

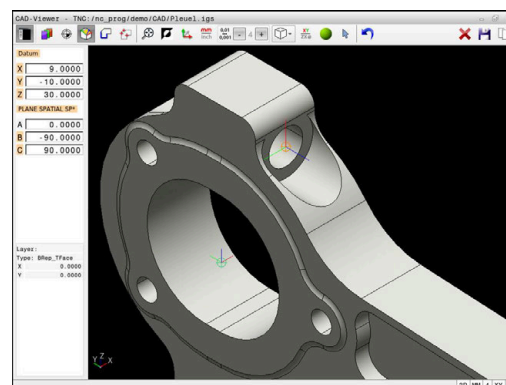


Velge og lagre kontur



Merknader om betjening:

- Hvis alternativ nr. 42 ikke er aktivert, er denne funksjonen ikke tilgjengelig for deg.
- Fastsett rotasjonsretningen ved konturvalget slik at den stemmer overens med den ønskede bearbeidingsretningen.
- Velg det første konturelementet slik at det er mulig å kjøre frem til det uten at det oppstår kollisjon.
- Hvis elementene ligger svært tett inntil hverandre, bruker du zoomfunksjonen.

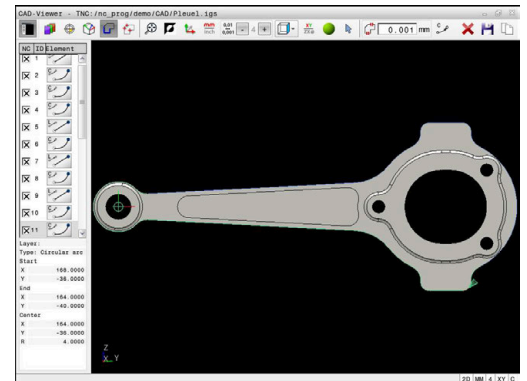

Følgende data kan velges som kontur:

- Line segment (linje)
- Circle (hel sirkel)
- Circular arc (delsirkel)
- Polyline (polylinje)
- Alle typer kurver (f.eks. splines, ellipser)

Elementinformasjon

I informasjonsvinduet for elementer viser styringen forskjellig informasjon om det siste konturelementet du valgte ved å klikke med musen i listevisningsvinduet eller grafikkvinduet.

- **Layer:** Viser det aktive planet
- **Type:** viser type element, f.eks. linje
- **Koordinater:** viser start- og slutt punkt for et element og eventuelt sirkelsentrum og radius



Påse at måleenheten til NC-programmet og til **CAD-Viewer** stemmer overens. Elementer som lagres i bufferminnet fra **CAD-Viewer**, inneholder ingen informasjon om måleenheten.

Valg av kontur



Driftsinstruksjon:

Hvis du dobbeltklikker på et layer i vinduet Listevising, skifter styringen til modus konturoverføring og velger det første tegnede konturelementet. Styringen markerer de ytterligere valgbare elementene i denne konturen grønne. Med denne fremgangsmåten unngår du det manuelle søket etter en konturbegynnelse, spesielt ved konturer med mange korte elementer.

For å velge en kontur ved hjelp av foreliggende konturelementer går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for å velge konturen
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- > Styringen viser den foreslåtte omløpsretningen som en striplet linje.
- ▶ For eventuelt å endre omløpsretningen, forskyver du musemarkøren i retning av det motsatte sluttpunktet
- ▶ Velg elementet med den venstre musetasten
- > Styringen viser det valgte konturelementet i blått.
- > Ytterligere valgbare konturelementer fremstiller styringen i grønt.



Ved forgrenede konturer velger styringen banen med det minste retningsavviket. For å endre det foreslåtte konturforløpet stiller styringen en ekstra modus til disposisjon.

Mer informasjon: "Opprette baner uavhengig av foreliggende konturelementer", Side 534

- ▶ Velg den ønskede konturen med venstre musetast på det siste grønne elementet
- > Styringen endrer fargen på alle valgte elementer til blått.
- > Listevisingen markerer alle valgte elementer med et kryss i kolonnen **NC**.

Lagre konturen



Driftsinstruksjoner:

- Styringen inkluderer to råemnedefinisjoner (**BLK FORM**) i konturprogrammet. Den første definisjonen inneholder målene til hele CAD-filen, den andre – og dermed den definisjonen som gjelder i første rekke – omfatter de valgte konturelementene, slik at det oppstår en optimert råemnestørrelse.
- Styringen lagrer bare de elementene som er valgt (blått merkede elementer), det vil si at de er krysset av i listevisningsvinduet.

Når du skal lagre en valgt kontur, gjør du som følger:



- ▶ Velg lagring
- > Styringen oppfordrer deg til å velge målkatalogen, et hvilket som helst filnavn og filtypen.



- ▶ Legg inn informasjon
- ▶ Bekreft inndata
- > Styringen lagrer konturprogrammet.



- ▶ Kopiere alternativt valgte konturelementer i bufferminnet



Påse at måleenheten til NC-programmet og til **CAD-Viewer** stemmer overens. Elementer som lagres i bufferminnet fra **CAD-Viewer**, inneholder ingen informasjon om måleenheten.

Bortvalg av kontur

For å slette valgte konturelementer gjør du følgende:



- ▶ Velg funksjonen Slette for å velge bort alle elementer
- ▶ Alternativt kan du klikke på enkelte elementer mens du samtidig holder **CTRL**-tasten trykt.

Opprette baner uavhengig av foreliggende konturelementer

For å velge hvilke konturer som helst ved hjelp av konturslutt-, sentrums- eller overgangspunkter går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for å velge konturen




- ▶ Aktiver modusen Tilføy konturelementer
- ▶ Styringen viser det følgende symbolet:
+
- ▶ Posisjoner musen på konturelementet
- ▶ Styringen viser punkter som kan velges.



Valgbare punkter:

- Slutt- eller sentrumpunktet av en linje eller en kurve
- Kvadrantovergangene eller sentrumpunktet til en sirkel
- Skjæringspunktene til foreliggende elementer

- ▶ Velg eventuelt startpunkt
- ▶ Velg startelement
- ▶ Velg følgeelement
- ▶ Velg alternativt et hvilket som helst valgbart punkt
- ▶ Styringen oppretter den ønskede banen.

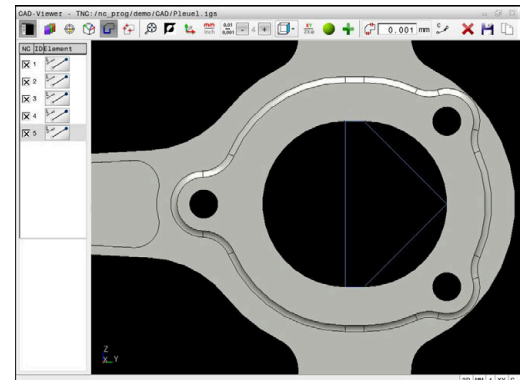

Merknader om betjening:

- De valgbare konturelementene, som fremstilles i grønt, har innflytelse på de mulige baneforløpene. Uten grønne elementer viser styringen alle muligheter. For å fjerne det foreslåtte konturforløpet klikker du på det første grønne elementet, mens du samtidig holder tast **CTRL** trykt.
Alternativt skifter du til modus fjerne for å gjøre dette:
-
- Når konturelementet som skal forlenges eller forkortes er en linje, forlenger eller forkorter styringen konturelementet lineært. Når konturelementet som skal forlenges eller forkortes er en sirkelbue, forlenger eller forkorter styringen sirkelbuen sirkulært.

Velg kontur for en dreiebearbeiding

Med CAD-Viewer og alternativ nr. 50 kan du også velge konturer for en dreiebearbeiding. Hvis alternativ nr. 50 ikke er aktivt, er ikonet merket i grått. Før du velger dreiekontur, må du sette nullpunktet på dreieaksen. Hvis du velger en dreiekontur, lagres konturen med Z- og X-koordinater. I tillegg vises alle X-koordinatverdier i dreiekonturer som diameterverdier, dvs. tegningsmålene for X-aksen fordobles. Alle konturelementer under dreieaksen kan ikke velges og er merket i grått.

For å velge en dreiekontur ved hjelp av foreliggende konturelementer går du frem på følgende måte:


- ▶ Velg arbeidsplan **ZXØ** for valg av en dreiekontur
- > Styringen viser utelukkende elementer som fortsatt kan velges ovenfor dreiesenteret.
- ▶ Velg konturelementet med den venstre musetasten
- > Styringen viser de valgte konturelementene i blått.
- > Styringen viser de valgte elementene også i vinduet Listevising.



Funksjon eller ikonene som ikke er tilgjengelige for dreiekonturene, er merket i grått.

Visningen av dreiegrafikken kan også endres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- For å forskyve den viste modellen holder du den midtre musetasten nede og beveger musen, eller du kan bruke musehjulet
- For å forstørre et visst område velger du området mens du samtidig holder den venstre musetasten nede
- Til rask zooming dreier du musehjulet forover eller bakover
- For å gjenopprette standard visning dobbeltklikker du med høyre musetast

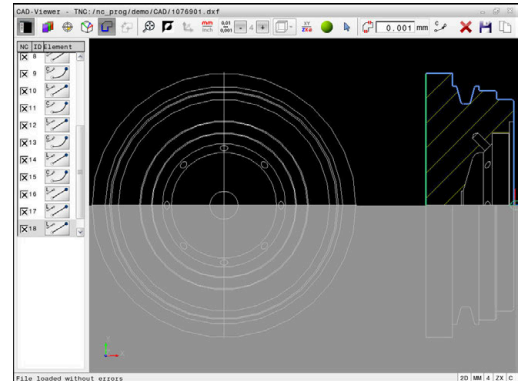

For en råemne definisjon i dreiemodus trenger styringen en lukket kontur.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Bruk utelukkende lukkede konturer innenfor råemne definisjonen. I alle andre tilfeller bearbeides lukkede konturer også langs rotasjonsaksen, og dette fører til kollisjoner.

- ▶ Velg eller programmer utelukkende de nødvendige konturelementene, for eksempel Innenfor en ferdigemne definisjon

Slik velger du en lukket kontur:



- ▶ Velg **Kontur**
- ▶ Velg alle nødvendige konturelementer
- ▶ Velg startpunktet for det første konturelementet
- ▶ Styringen lukker konturen.

Velg og lagre bearbeidingsposisjoner



Driftsinstruksjoner:

- Hvis alternativ nr. 42 ikke er aktivert, er denne funksjonen ikke tilgjengelig for deg.
- Hvis elementene ligger svært tett inntil hverandre, bruker du zoomfunksjonen.
- Velg eventuelt grunninnstilling slik at styringen viser verktøybanene. **Mer informasjon:** "Grunninnstillinger", Side 521


Du har tre muligheter for å velge bearbeidingsposisjoner:

- Enkeltvalg: Du kan velge ønskede bearbeidingsposisjoner med enkelte museklikk.
Mer informasjon: "Enkeltvalg", Side 537
- Flervalg ved å markere: Du velger flere bearbeidingsposisjoner ved å trekke opp et område med musen
Mer informasjon: "Valg av flerutvalg ved å markere", Side 537
- Flervalg vha. søkefilter: Du velger alle bearbeidingsposisjonene i det definerbare diameterområdet
Mer informasjon: "Valg av flerutvalg vha. søkefilter", Side 538



Å velge bort, slette og lagre bearbeidingsposisjonene fungerer på samme måte som fremgangsmåten ved konturelementene.

- Å velge bort, slette og lagre bearbeidingsposisjonene fungerer på samme måte som fremgangsmåten ved konturelementene.
- **CAD-Viewer** gjenkjenner også sirkler som redigeringsposisjoner som består av to halvsirkler.

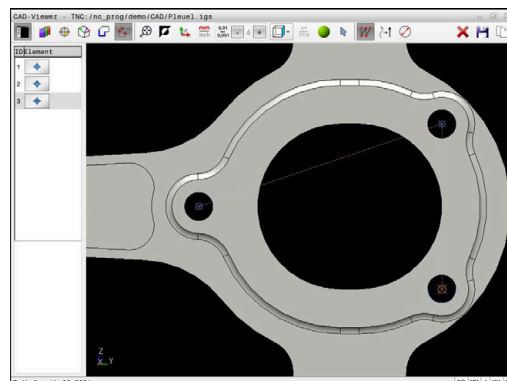

Velg en filtype

Du kan velge følgende feiltyper:

- Punkttabell (.PNT)
- Klartekstprogram (.H)

Hvis du lagrer bearbeidingsposisjonene i et klartekstprogram, så genererer styringen for hver bearbeidingsposisjon en separat lineær blokk med syklusoppkalling (**L X... Y... Z... F MAX M99**).

i På grunn av NC-syntaksen som brukes, kan du også eksportere genererte NC-programmer som er generert via CAD-import til eldre HEIDENHAIN-styringer og kjøre dem der.


i Punkttabellene (.PNT) til TNC 640 og til iTNC 530 er ikke kompatible. Overføringen og kjøringen av de andre styringstypene fører til problemer og uforutsigbar atferd.

Enkelvalg

For å velge enkelte bearbeidingsposisjoner går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.
- ▶ Posisjoner musen på ønsket element
- ▶ Styringen fremstiller det valgbare elementet i oransje.
- ▶ Velg sirkelmidtpunktet som bearbeidingsposisjon
- ▶ Velg alternativt sirkel eller sirkelsegment
- ▶ Styringen overtar den valgte bearbeidingsposisjonen i vinduet Listevising.

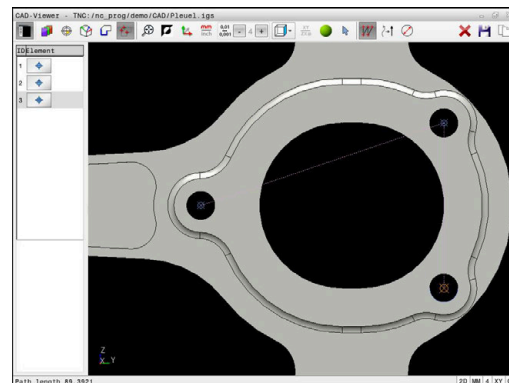


Valg av flerutvalg ved å markere

For å velge flere bearbeidingsposisjoner ved å markere går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.
- ▶ Aktiver tilføy
- ▶ Styringen viser det følgende symbolet:
+
- ▶ Trekk opp det ønskede området med den venstre musetasten trykt
- ▶ Styringen viser den minste og den største identifiserte diameteren i et overlappingsvindu.
- ▶ Endre eventuelt filterinnstillingene
Mer informasjon: "Filterinnstillinger", Side 538
- ▶ Bekreft diameterområdet med **OK**
- ▶ Styringen overtar alle bearbeidingsposisjoner til det valgte diameterområdet i vinduet Listevising.

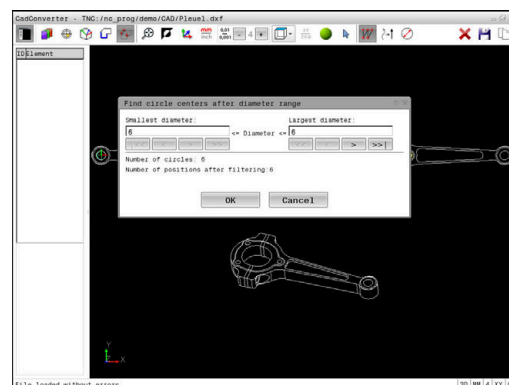

Valg av flerutvalg vha. søkefilter

For å velge flere bearbeidingsposisjoner vha. søkefilter går du frem på følgende måte:



- ▶ Velg modusen for valg av bearbeidingsposisjon.







- ▶ Aktiver søkefilter
- ▶ Styringen viser den minste og den største identifiserte diameteren i et overlappingsvindu.
- ▶ Endre eventuelt filterinnstillingene
Mer informasjon: "Filterinnstillinger", Side 538
- ▶ Bekreft diameterområdet med **OK**
- ▶ Styringen overtar alle bearbeidingsposisjoner til det valgte diameterområdet i vinduet Listevisning.

Filterinnstillinger

Når boreposisjonene er merket med hurtigvalg, viser styringen et overlappingsvindu der den minste borediameteren som er funnet, vises til venstre og den største til høyre. Med knappene nedenfor diametervisningen kan du stille inn diameteren slik at du kan overføre de valgte borediameterene.




Følgende knapper er tilgjengelig:

| Ikon | Filterinnstilling, minste diameter |
|---|---|
|  | Vis minste diameter som er funnet (grunninnstilling) |
|  | Vis den nest minste diameteren som er funnet. |
|  | Vis den nest største diameteren som er funnet. |
|  | Vis største diameter som er funnet. Styringen setter filteret for den minste diameteren til den verdien som er satt for den største diameteren. |
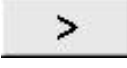
| Ikon | Filterinnstilling for største diameter |
|---|--|
|  | Vis minste diameter som er funnet. Styringen setter filteret for den største diameteren til den verdien som er satt for den minste diameteren. |
|  | Vis den nest minste diameteren som er funnet. |
|  | Vis den nest største diameteren som er funnet. |
|  | Vis største diameter som er funnet (grunninnstilling) |

Du kan vise verktøybanen ved hjelp av ikonet **VIS BANE**.

Mer informasjon: "Grunninnstillinger", Side 521

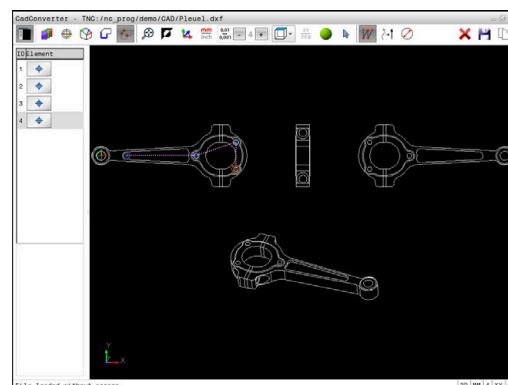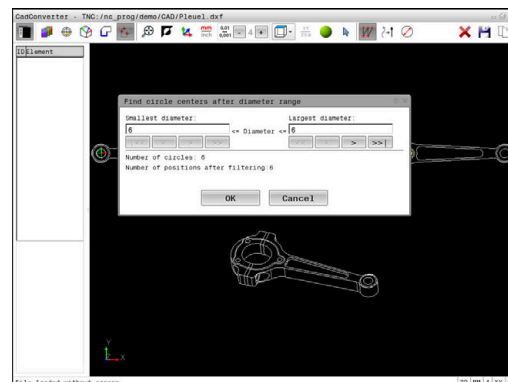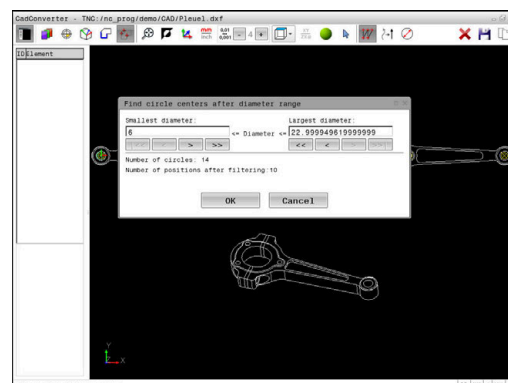


Elementinformasjon

I informasjonsvinduet for elementet viser styringen koordinatene til den bearbeidingsposisjonen som sist var valgt.

Visningen av dreiegrafikken kan også endres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- For å dreie modellen holder du den høyre musetasten nede og beveger musen
- For å forskyve den viste modellen holder du den midtre musetasten nede og beveger musen, eller du kan bruke musehjulet
- For å forstørre et visst område velger du området mens du samtidig holder den venstre musetasten nede
- Til rask zooming dreier du musehjulet forover eller bakover
- For å gjenopprette standard visning dobbeltklikker du med høyre musetast

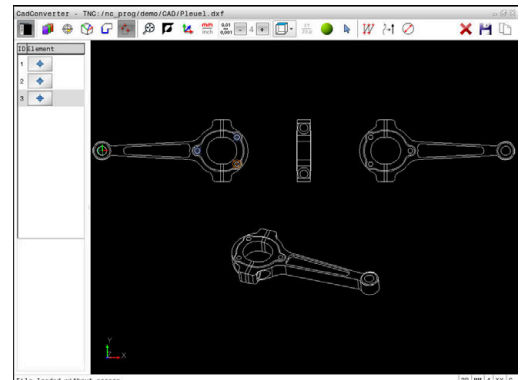

12.3 Generer STL-filene med 3D-gitternett (alternativ nr. 152)

Bruk

Med funksjonen **3D-gitternett** generer du STL-filer fra 3D-modeller. På den måten kan du for eksempel reparere defekte filer for spennmidler og verktøyholdere eller posisjonere genererte STL-filer fra simuleringen for en annen bearbeiding.

Forutsetning

- Programvarealternativ nr. 152 CAD-modell-optimalisering

Funksjonsbeskrivelse

Når du velger symbol **3D-gitternett**, skifter styringen til modus **3D-gitternett**. Samtidig legger styringen et nett av trekanter over 3D-modell som er åpnet i **CAD-Viewer**.


Styringen forenkler utgangsmodellen og utbedrer samtidig feil, for eksempel små hull i volumer eller egenslip på flatene.

Du kan lagre resultatet og bruke det i forskjellige styringsfunksjoner, for eksempel som råemne ved hjelp av funksjonen **BLK FORM FILE**.

Den forenklete modellen eller deler av den kan være større eller mindre enn utgangsmodellen. Resultatet avhenger av utgangsmodellens kvalitet og av de valgte innstillingene i modus **3D-gitternett**.

Listevisningsvindu inneholder følgende informasjon:

| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Originaltrekanter | Antall trekanter i utgangsmodellen |
| Antall trekanter: | Antall trekanter med aktive innstillinger i den forenklete modellen |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Når området er markert med grønn farge, ligger antallet trekanter i optimalt område.</p> <p>Du kan redusere antallet trekanter ytterligere med de funksjonene som står til disposisjon.</p> <p>Mer informasjon: "Funksjonen for den forenklete modellen", Side 541</p> </div> | |
| maks. tilslag | Maksimal forstørrelse av trekantnettet |
| Område over grense | Prosentuelt økt areal sammenlignet med utgangsmodellen |
| maks. avslag | Maksimal krymping av trekantnettet sammenlignet med utgangsmodellen |
| Område under gr. | Prosentuell krympet areal sammenlignet med utgangsmodellen |

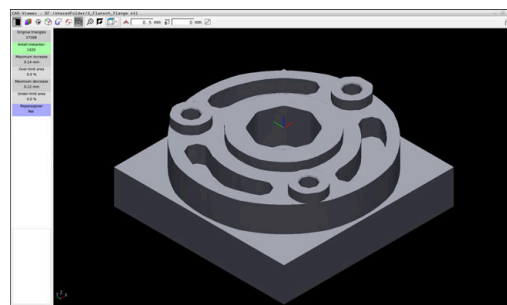

3D-modell i modus **3D-gitternett**

| Område | Beskrivelse |
|--------------|--|
| Reparasjoner | <p>Gjennomføre reparasjoner på utgangsmodellen</p> <p>Hvis det ble gjennomført en reparasjon, viser styringen typen reparasjon, for eksempel Hole Int Shells.</p> <p>Reparasjonsanvisningen er satt sammen av følgende innhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hole CAD-Viewer har lukket huller i 3D-modellen. ■ Int CAD-Viewer har utbedret egensliping. ■ Shells CAD-Viewer har ført sammen flere skilte volumer. |

For å bruke STL-filer i styringsfunksjoner må de lagrede STL-filene oppfylle følgende krav:






- Maks. 20 000 trekanter
- Trekantnettet danner en lukket hylse

Jo flere trekanter som brukes i en STL-fil, desto mer datamaskinytelse trenger styringen i simuleringen.

Funksjonen for den forenklede modellen

For å redusere antallet trekanter kan du definere flere innstillinger for den forenklede modellen.

CAD-Viewer tilbyr følgende funksjoner:


| Symbol | Funksjon |
|---|---|
|  | <p>Tillatt forenkling</p> <p>Med denne funksjonen forenkler du utgangsmodellen med den inntastede toleransen. Jo høyere verdi du taster inn, desto mer kan arealene avvike fra originalen.</p> |
|  | <p>Fjerner boringer <= diameter</p> <p>Med denne funksjonen fjerner du boringer og lommer fra utgangsmodellen til inntastet diameter.</p> |
|  | <p>Kun optimalisert nettgitter vises</p> <p>Styringen viser kun den forenklede modellen.</p> |
|  | <p>Original vist</p> <p>Styringen viser den forenklede modellen overlappet med originalnettet fra kildefilen. Du kan bruke denne funksjonen til å vurdere avvik.</p> |
|  | <p>Lagre</p> <p>Med denne funksjonen lagrer du den forenklede 3D-modellen som STL-fil med de innstillingene du har gjort.</p> |

Posisjonere 3D-modell for baksidebearbeiding

Slik posisjonerer du en STL-fil for en baksidebearbeiding:

- ▶ Eksporterer simulert emne som STL-fil

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

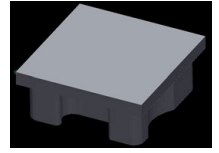

- ▶ Velg driftsmodusen **Programmering**
- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- ▶ Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Velg den eksporterte STL-filen
- ▶ Styringen åpner STL-filen i **CAD-Viewer**.
- ▶ Velg **Opprinnelse**
- ▶ Styringen viser informasjon om referansepunktets posisjon i listevisningsvinduet.
- ▶ Tast inn verdien til det nye referansepunktet i området **Opprinnelse**, for eksempel **Z-40**
- ▶ Bekreft inndata
- ▶ Orienter koordinatsystemet i området **PLANE SPATIAL SP***, for eksempel **A+180** og **C+90**
- ▶ Bekreft inndata
- ▶ Velg **3D-gitternett**
- ▶ Styringen åpner modusen **3D-gitternett** og forenkler 3D-modellen med standardinnstillingene.
- ▶ Forenkle eventuelt 3D-modellen enda mer med funksjonene i modusen **3D-gitternett**
- ▶ **Mer informasjon:** "Funksjonen for den forenklete modellen", Side 541
- ▶ Velg **Lagre**
- ▶ Styringen åpner menyen **Definer filnavn for 3D-gitternett**.
- ▶ Angi ønsket navn
- ▶ Velg **Save**
- ▶ Styringen lagrer den STL-filen som er posisjonert for baksidebearbeidingen.



Resultatet kan du inkludere i funksjonen **BLK FORM FILE** for en baksidebearbeiding.

Mer informasjon: "Definere råemne: BLK FORM ", Side 92

13

Paletter

13.1 Palettbehandling

Bruk



Følg maskinhåndboken!


Palettbehandlingen er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene.

Palettabeller (.p) brukes hovedsakelig i bearbeidingsentre med palettbytter. Palltabellene kaller opp de ulike pallene (PAL), oppspenningene (FIX) (valgfritt) og de tilhørende NC-programmene (PGM). Palltabellene aktiverer alle definerte nullpunkt og nullpunktstabeller.

Uten pallbytter kan du bruke palltabeller for å bearbeide NC-programmer etter hverandre med forskjellige nullpunkter med bare én **NC-Start**.



Filnavnet til en punkttabell må alltid begynne med en bokstav.

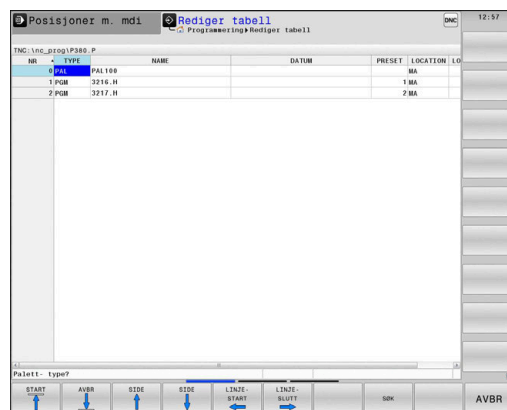

Kolonner i palltabellen

Maskinprodusenten definerer en prototype for en palltabell som åpner seg automatisk når du oppretter en palltabell.

Prototypen kan inneholde følgende kolonner:

| Kolonne | Beskrivelse | Felttype |
|---------|---|--|
| NR | Styringen oppretter innføringen automatisk. Oppføringen er obligatorisk for inndatafeltet Linjenummer i funksjonen BLOCK SCAN . | Obligatorisk felt |
| TYPE | Styringen skiller mellom følgende angivelser: <ul style="list-style-type: none"> ■ PAL Pall ■ FIX Oppspenninger ■ PGM NC-program Du velger angivelsene ved hjelp av tasten ENT og piltastene eller ved hjelp av funksjonstaster. | Obligatorisk felt |
| NAVN | Filnavn Navn for paller og oppspenninger fastsettes av maskinprodusenten. Du definerer NC-programnavnene. Hvis NC-programmet ikke er lagret i mappen til palltabellen, må du angi den fullstendige banen. | Obligatorisk felt |
| DATO | Nullpunkt Hvis nullpunktstabellen ikke er lagret i mappen til palltabellen, må du angi den fullstendige banen. Du aktiverer nullpunkter fra en nullpunktstabell i NC-programmet ved hjelp av syklus 7 . | Alternativfelt Angivelsen er bare obligatorisk ved bruk av en nullpunktstabell. |
| PRESET | Nullpunkt for emne Angi nullpunktnummeret for emnet. | Alternativfelt |

| Kolonne | Beskrivelse | Felttype |
|------------------|--|--|
| LOCATION | Oppholdsstedet til pallen MA angir at det er en pall eller oppspenninger i arbeidsrommet til maskinen, og at det kan bearbeides. Når du skal føre inn MA , trykker du på tasten ENT . Du kan fjerne angivelsen ved å trykke på tasten NO ENT og slik undertrykke bearbeidingen. | Alternativfelt Hvis kolonnen finnes, må du angi noe i den. |
| LOCK | Linje sperret Ved hjelp av innføringen * kan du utelukke linjen til palltabellen fra bearbeidingen. Hvis du trykker på tasten ENT , merkes linjen med *. Du kan oppheve sperringen igjen ved å trykke på tasten NO ENT . Du kan sperre utførelsen for NC-programmer og oppspente materialer enkeltvis eller for hele paller. Ikke sperrede linjer (f.eks. PGM) for en sperret pall blir heller ikke bearbeidet. | Alternativfelt |
| PALPRES | Nummeret til pallnullpunktet | Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved bruk av pallnullpunkt. |
| W-STATUS | Bearbeidingsstatus | Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding. |
| METHOD | Bearbeidingsmetode | Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding. |
| CTID | Identitetsnummer for gjenopptakelse | Alternativfelt Angivelsen er bare nødvendig ved verktøyorientert bearbeiding. |
| SP-X, SP-Y, SP-Z | Sikker høyde i de lineære aksene X, Y og Z | Alternativfelt |
| SP-A, SP-B, SP-C | Sikker høyde i roteringsaksene A, B og C | Alternativfelt |
| SP-U, SP-V, SP-W | Sikker høyde i parallellaksene U, V og W | Alternativfelt |
| DOC | Kommentar | Alternativfelt |
| COUNT | Antall bearbeidinger For linjer med typen PAL : Aktuell faktisk verdi for den nominelle verdien på palltelleren som er definert i kolonnen TARGET For linjer med typen PGM : Verdi for hvor mye palltellerens faktiske verdi øker etter kjøring av NC-programmet | Alternativfelt |
| TARGET | Samlet antall bearbeidinger Nominell verdi for palltelleren ved linjer av typen PAL Styringen gjentar NC-programmene for denne pallen, helt til den nominelle verdien er nådd. | Alternativfelt |



 
 

 


 



 



Du kan fjerne kolonnen **LOCATION** hvis du bare bruker palltabeller der styringen skal bearbeide alle linjene.

Mer informasjon: "Legge til eller fjerne kolonner", Side 547

Redigere palltabell

Når du oppretter en ny palltabell, er denne først helt tom. Du kan legge til og redigere linjer ved hjelp av funksjonstastene.

| Skjermtast | Redigeringsfunksjon |
|---|---|
|  | Velg tabellstart |
|  | Velg tabellslutt |
|  | Velge forrige tabellside |
|  | Velge neste tabellside |
|  | Legge til linje nederst i tabellen |
|  | Slette linje nederst i tabellen |
|  | Legge til flere linjer på slutten av tabellen |
|  | Kopier aktuell verdi |
|  | Sett inn kopiert verdi |
|  | Velg linjestart |
|  | Velg linjeslutt |
|  | Søk etter tekst eller verdi |
|  | Sortere eller skjule tabellkolonner |
|  | Redigere aktuelt felt |
|  | Sortere etter kolonneinnhold |
|  | Tilleggsfunksjoner f.eks. Lagre |
|  | Åpne filbanevalg |

Velge palettabell

Du kan velge eller opprette en palettabell på følgende måte:



- ▶ Veksle til driftsmodusen **Programmering** eller til en driftsmodus for programkjøring



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**

Hvis ingen palettabeller er synlige:



- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG TYPE**
- ▶ Trykk på **VIS ALLE** funksjonstast
- ▶ Velg palettabell med piltastene, eller angi navn for en ny palettabell (.p).



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten



Du kan veksle mellom listevisning og formularvisning med tasten **Skjerminndeling**.

Legge til eller fjerne kolonner



Denne funksjonen blir først frigitt etter at nøkkeltallet **555343** er angitt.

Avhengig av konfigurasjonen er ikke alle kolonnene til stede i en nyopprettet palettabell. Når du f.eks. skal arbeide verktøyorientert, trenger du kolonner som du først må legge til.

Når du skal legge til en kolonne i en tom palettabell, gjør du følgende:

- ▶ Åpne palettabellen



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER FORMAT**
- ▶ Styringen åpner et overlappingsvindu der de tilgjengelige kolonnene vises.

- ▶ Velg ønsket kolonne med piltastene



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN KOLONNE.**



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Du kan fjerne kolonnen igjen ved å trykke på funksjonstasten **SLETT KOLONNE.**

Grunnleggende om verktøyorientert bearbeiding

Bruk



Følg maskinhåndboken!

Den verktøyorienterte bearbeidingen er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene.

Med den verktøyorienterte bearbeidingen kan du bearbeide flere emner samtidig også på en maskin uten palettveksler og slik spare tid på verktøyskift.

Begrensning

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Ikke alle palettabeller og NC-programmer er egnet for verktøyorientert bearbeiding. På grunn av den verktøyorienterte bearbeidingen kjører styringen ikke lenger NC-programmene sammenhengende, men fordeler disse på verktøyoppkallingene. På grunn av fordelingen av NC-programmene kan funksjoner som ikke er stilt tilbake (maskintilstander), være aktive på tvers av programmer. Det er dermed fare for kollisjon under bearbeidingen!

- ▶ Ta hensyn til nevnte begrensninger
- ▶ Tilpass palettabeller og NC-programmer til den verktøyorienterte bearbeidingen
 - Programmer programinformasjon på nytt etter hvert verktøy i hvert NC-program (f.eks. **M3** eller **M4**)
 - Still tilbake spesialfunksjoner og tilleggsfunksjoner før hvert verktøy i hvert NC-program (f.eks. **Dreie arbeidsplan** eller **M138**)
- ▶ Test palettabeller med tilhørende NC-program forsiktig i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**

Følgende funksjoner er ikke tillatt:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Veksle palett nullpunkt

Følgende funksjoner må spesielt ved en gjenopptakelse brukes med forsiktighet:

- Endre maskintilstander med tilleggsfunksjoner (f.eks. M13)
- Skrive i konfigurasjonen (f.eks. WRITE KINEMATICS)
- Endring av arbeidsområde
- Syklus **32**
- Syklus **800**
- Dreie arbeidsplan

Kolonner i palettabellen for verktøyorientert bearbeiding

Hvis maskinprodusenten ikke har konfigurert noe annet, trenger du følgende kolonner for verktøyorientert bearbeiding:

| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| W-STATUS | <p>Bearbeidingsstatusen fastsetter fremdriften til bearbeidingen. Angi BLANK (tom) for et ubearbeidet emne. Styringen endrer denne innføringen automatisk ved bearbeidingen.</p> <p>Styringen skiller mellom følgende angivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BLANK / ingen oppføring: Råemne, bearbeiding nødvendig ■ INCOMPLETE: ufullstendig bearbeidet, ytterligere bearbeiding nødvendig ■ ENDED: fullstendig bearbeidet, ingen ytterligere bearbeiding nødvendig ■ EMPTY: tom plass, ungen bearbeiding nødvendig ■ SKIP: hoppe over bearbeiding |
| METHOD | <p>Angivelse av bearbeidingsmetoden</p> <p>Den verktøyorienterte bearbeidingen er også mulig med flere oppspenninger i én palett, men ikke i flere paletter.</p> <p>Styringen skiller mellom følgende angivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WPO: emneorientert (standard) ■ TO: verktøyorientert (første emne) ■ CTO: verktøyorientert (andre emner) |
| CTID | <p>Styringen oppretter identitetsnummeret for gjenopptakelsen med mid-program-oppstart automatisk.</p> <p>Hvis du endrer eller sletter angivelsen, er en gjenopptakelse ikke lenger mulig.</p> |
| SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W | <p>Angivelsen for den sikre høyden i de eksisterende aksene er valgfri.</p> <p>Du kan angi sikkerhetsposisjoner for aksene. Styringen kjører bare frem til disse posisjonene hvis maskinprodusenten behandler dem i NC-makroene.</p> |

13.2 Batch Process Manager (alternativ nr. 154)

Bruksområde



Følg maskinhåndboken!
Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer funksjonen
Batch Process Manager.

Batch Process Manager gjør det mulig å planlegge produksjonsordrer på en verktøymaskin.

De planlagte NC-programmene lagrer du i en ordreliste. Ordrelisten blir åpnet på det tredje skrivebordet med **Batch Process Manager**.

Følgende informasjon vises:

- Feilfrihet for NC-programmet
- Varighet for NC-programmene
- Tilgjengeligheten til verktøyene
- Tidspunkt for nødvendige manuelle inngrep på maskinen



For å kunne få all denne informasjonen må funksjonen Verktøyinnsatstest være aktivert og slått på!

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Grunnleggende informasjon

Batch Process Manager er tilgjengelig i de følgende driftsmodiene:

- **Programmering**
- **Programkjøring enkeltblokk**
- **Programkjøring blokkrekke**


Du kan opprette og endre ordrelisten i driftsmodusen

Programmering.

Ordrelisten blir kjørt i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**. En endring er bare mulig under visse forutsetninger.

Skjermvisning

Når du åpner **Batch Process Manager** i driftsmodusen **Programmering**, er følgende skjerminndelinger tilgjengelige:

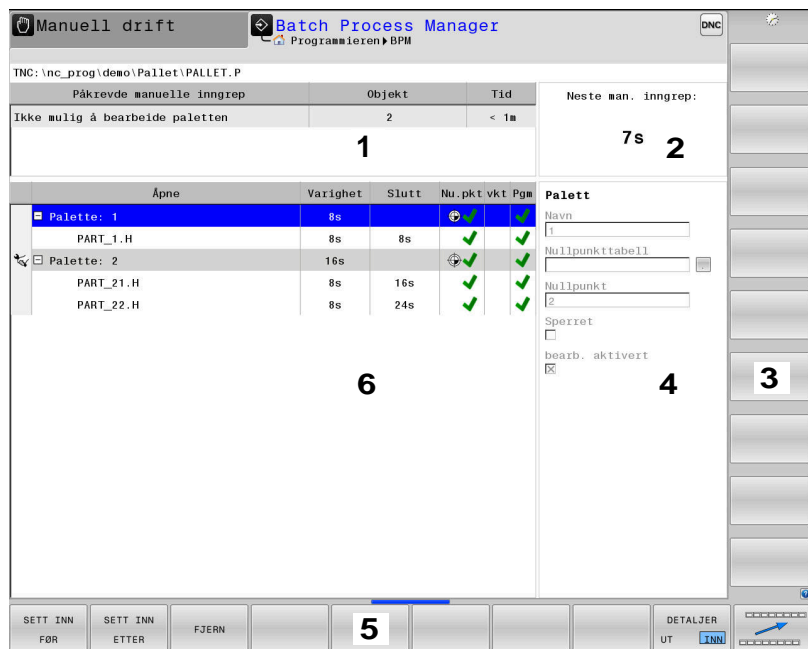

- 1 Viser alle nødvendige manuelle inngrep
- 2 Viser det neste manuelle inngrepet
- 3 Viser ev. de gjeldende funksjonstastene fra maskinprodusenten
- 4 Viser angivelsene som kan endres i linjen merket i blått
- 5 Viser de gjeldende funksjonstastene
- 6 Viser ordrelisten

Kolonner i ordrelisten


| Kolonne | Beskrivelse |
|----------------------|---|
| Ikke noe kolonnenavn | Status for PalettOppspenning eller Åpne |
| Åpne | Navn eller bane for Palett , Oppspenning eller Åpne |
| Varighet | Kjøretid i sekunder Denne kolonnen vises bare for 19-tommers skjerm. |
| Slutt | Slutten på varigheten <ul style="list-style-type: none"> ■ Tid i Programmering ■ Faktisk klokkeslett i Programkjøring enkeltblokk og Programkjøring blokkrekke |
| Nu.pkt. | Status for emnenullpunktet |
| vkt | Status for de brukte verktøyene |
| Pgm | Status for NC-programmet |
| Sts | Bearbeidingsstatus |

I den første kolonnen blir statusen til **Palett**, **Oppspenning** og **Åpne** vist med ikoner.

Ikonene har følgende betydning:








| Ikon | Beskrivelse |
|---|--|
|  | PalettOppspenning eller Åpne er sperret |
|  | Palett eller Oppspenning er ikke aktivert for bearbeidingen |
|  | Denne linjen blir for øyeblikket utført i Programkjøring enkeltblokk eller Programkjøring blokkrekke og kan ikke redigeres |
|  | I denne linjen skjedde det et manuelt programavbrudd |

I kolonnen **Åpne** blir bearbeidingsmetoden vist ved hjelp av ikoner. Ikonene har følgende betydning:

| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
| Ingen ikon | Emneorientert bearbeiding |
|  | Verktøyorientert bearbeiding <ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Slutt |

I kolonnene **Nullpkt.**, **vkt** og **Pgm** blir statusen vist ved hjelp av ikoner.

Ikonene har følgende betydning:

| Ikon | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Testen er avsluttet |
|  | Testen er avsluttet Programsimulering med aktiv Dynamic Collision Monitoring (DCM) (alternativ nr. 40) |
|  | Testen var mislykket, f.eks. levetiden til et verktøy utløpt, kollisjonsfare |
|  | Testen er fortsatt ikke avsluttet |
|  | Programoppbyggingen er ikke riktig, f.eks. paletten inneholder ikke noen underordnede programmer |
|  | Emnenullpunkt er definert |
|  | Kontroller inntastingen Du kan enten tildele et emnenullpunkt til paletten eller til alle underordnede NC-programmer. |



Driftsinstruksjoner:

- I driftsmodusen **Programmering** er kolonnen **vkt** alltid tom, fordi styringen kontrollerer statusen først i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.
- Når funksjonen Verktøyinnsatstest ikke er aktivert eller slått på på maskinen, vises det ikke noe ikon i kolonnen **Pgm**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

I kolonnen **Sts** blir bearbeidingsstatusen vist ved hjelp av ikoner. Ikonene har følgende betydning:

| Ikon | Beskrivelse |
|------|---|
| | Råemne, bearbeiding nødvendig |
| | Ufullstendig bearbeidet, ytterligere bearbeiding nødvendig |
| | Fullstendig bearbeidet, ingen ytterligere bearbeiding nødvendig |
| | Hoppe over bearbeiding |



Driftsinstruksjoner:

- Bearbeidingsstatusen blir tilpasset automatisk under bearbeidingen.
- Bare når kolonnen **W-STATUS** finnes i palettabellen, er kolonnen **Sts** synlig i **Batch Process Manager**

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Åpne Batch Process Manager



Følg maskinhåndboken!

Med maskinparameteren **standardEditor** (nr. 102902) fastsetter maskinprodusenten hvilket standardredigeringsprogram styringen bruker.

Driftsmodus Programmering

Hvis styringen ikke åpner palettabellen (.p) i Batch Process Manager som ordreliste, går gjør du følgende:

- ▶ Velg ønsket ordreliste



- ▶ Skifte skjermtastrekke



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TILLEGGSFUNK.**



 
- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG RED.PROG.**
- ▶ Styringen åpner overlappingsvinduet **Velg red.prog..**



- ▶ Velg **BPM-EDITOR**



- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten




- ▶ Trykk på funksjonstasten **OK**
- ▶ Styringen åpner ordrelisten i **Batch Process Manager.**

Driftsmodus Programkjøring enkeltblokk og Programkjøring blokkrekke

Hvis styringen ikke åpner palettabellen (.p) i Batch Process Manager som ordreliste, går gjør du følgende:



 - ▶ Trykk på tasten **skjermdeling**



- ▶ Trykk på tasten **BPM**
- ▶ Styringen åpner ordrelisten i **Batch Process Manager.**

Funksjonstaster














Følgende funksjonstaster er tilgjengelige:



Følg maskinhåndboken!
Maskinprodusenten kan konfigurere egne funksjonstaster.

| Funksjons-tast | Funksjon |
|----------------|--|
| | Vise eller skjule trestruktur |
| | Redigere åpnet ordreliste |
| | Viser funksjonstastene SETT INN FØR , SETT INN ETTER og FJERN |
| | Forskyve linje |
| | Markere linje |

 
 
| Funksjons-tast | Funksjon |
|---|--|
|  | Opphev merking |
|  | Legg inn en ny Palett , Oppspenning eller Åpne foran markørposisjonen |
|  | Legg inn en ny Palett , Oppspenning eller Åpne etter markørposisjonen |
|  | Slette linje eller blokk |
|  | Veksle mellom aktive vinduer |
|  | Velg mulige angivelser fra et overlappingsvindu |
|  | Tilbakestill bearbeidingsstatus til råemne |
|  | Velg emne- eller verktøyorientert bearbeiding |
|  | Foreta kollisjonstest (alternativ nr. 40) Mer informasjon: "Dynamisk kollisjonsovervåking (alternativ nr. 40)", Side 371 |
|  | Avbryt kollisjonstest (alternativ nr. 40) |
|  | Vise eller skjule nødvendige manuelle inngrep |
|  | Åpne utvidet verktøybehandling |
|  | Avbryte bearbeidingen |



Driftsinstruksjoner:

- Funksjonstastene **VERKTØYADMIN.**, **KOLLISJONS OVERVÅKING**, **AVBRYT KONTROLL** og **INTERN STOPP** finnes kun i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.
- Når kolonnen **W-STATUS** er til stede i pallettabellen, er funksjonstasten **TILBAKESTATUS** tilgjengelig.
- Når kolonnene **W-STATUS**, **METHOD** og **CTID** er til stede i pallettabellen, er funksjonstasten **BEARB.METODE** tilgjengelig

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Opprette ordreliste

Du kan bare opprette en ny ordreliste i filbehandlingen.



Filnavnet til en ordreliste må alltid begynne med en bokstav.



- ▶ Trykk på tasten **Programmering**



- ▶ Trykk på tasten **PGM MGT**
- > Styringen åpner filbehandlingen.
- ▶ Trykk på funksjonstasten **NY FIL**



- ▶ Angi filnavn med endelsen (.p)
- ▶ Bekreft med **ENT**-tasten
- > Styringen åpner en tom ordreliste i **Batch Process Manager**.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN FJERN**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN ETTER**.
- > På høyre side viser styringen de ulike typene.
- ▶ Velg ønsket type
 - **Palett**
 - **Oppspenning**
 - **Åpne**
- > Styringen setter inn en tom linje i ordrelisten.
- > På høyre side viser styringen den valgte typen.
- ▶ Definere inndata
 - **Navn:** Angi navnet direkte eller velg det ved hjelp av overlappingsvinduet hvis det finnes
 - **Nullpunkttabell:** Angi ev. nullpunktet direkte eller velg det ved hjelp av overlappingsvinduet
 - **Nullpunkt:** Angi ev. emnenullpunktet direkte
 - **Sperret:** Valgt linje blir unntatt fra bearbeidingen
 - **bearb. aktivert:** Valgt linje er frigitt for bearbeiding



- ▶ Bekreft angivelsene med tasten **ENT**

- ▶ Gjenta ev. trinnene
- ▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



Endre ordreliste

Du kan endre en ordreliste i driftsmodusen **Programmering**, **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**.



Driftsinstruksjoner:

- Hvis en ordreliste er valgt i driftsmodiene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke**, er det ikke mulig å endre ordrelisten i driftsmodusen **Programmering**.
- Det er bare under visse forutsetninger mulig å endre en ordreliste under bearbeiding, da styringen fastsetter et beskyttet område.
- NC-programmer i det beskyttede området blir vist i grått.
- Endringer i ordrelisten tilbakestill status Kontroll av kollisjon fullført til status Kontroll fullført .

I **Batch Process Manager** endrer du en linje i ordrelisten på følgende måte:

▶ Åpne ønsket ordreliste



▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



- ▶ Sett markøren på ønsket linje, f.eks. **Palett**
- > Styringen viser den valgte linjen i blått.
- > På høyre side viser styringen angivelsene som kan endres.



- ▶ Trykk ev. på funksjonstasten **BYTT VINDU**
- > Styringen veksler det aktive vinduet.
- ▶ Følgende angivelser kan endres:

- **Navn**
- **Nullpunkttabell**
- **Nullpunkt**
- **Sperret**
- **bearb. aktivert**



- ▶ Bekreft de endrede angivelsene med tasten **ENT**
- > Styringen tar i bruk endringene.



▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**

I **Batch Process Manager** forskyver du en linje i ordrelisten på følgende måte:

▶ Åpne ønsket ordreliste



▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**



▶ Sett markøren på ønsket linje, f.eks. **Åpne**
 > Styringen viser den valgte linjen i blått.



▶ Trykk på funksjonstasten **FORSKYVE**



▶ Trykk på funksjonstasten **FILER**
 > Styringen merker linjen som markøren står i.



▶ Sett markøren i ønsket posisjon.
 > Hvis markøren står på et egnet sted, viser styringen funksjonstastene **SETT INN FØR** og **SETT INN ETTER**.



▶ Trykk på funksjonstasten **SETT INN FØR**
 > Styringen setter inn linjen på den nye posisjonen.



▶ Trykk på funksjonstasten **TILBAKE**



▶ Trykk på funksjonstasten **REDIGER**

14

Dreiarbeid

14.1 Dreiebearbeiding på fresemaskiner (alternativ nr. 50)

Innføring

Avhengig av maskin og kinematikk kan du utføre både frese- og dreiearbeider på fresemaskinene. På den måten er det mulig å utføre en full bearbeiding av et emne på én maskin, selv når det kreves komplekse frese- og dreiearbeider.

Under dreiearbeidet står verktøyet i en fast stilling, mens dreiebordet og det fastspente emnet utfører en rotasjonsbevegelse.

Avhengig av bearbeidingsretning og oppgave inneles dreiebearbeidinger i forskjellige fremstillingsmetoder, for eksempel:

- Lengdedreining
- Plandreining
- Stikkrotering
- Gjengedreining



Styringen tilbyr flere tilgjengelige sykluser for de forskjellige fremstillingsmetodene.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsykluser**

På styringen kan du enkelt bytte mellom fresemodus og dreimodus innenfor et NC-program. I dreimodus fungerer dreiebordet som hovedspindel, og fresespindelen med verktøyet står fast. På den måten oppstår rotasjonssymmetriske konturer. Verktøyets referansepunkt må da ligge i sentrum av hovedspindelen.

Ved behandling av dreieverkøyer kreves andre geometriske beskrivelser enn ved frese- eller boreverkøyer. Styringen trenger for eksempel en definert skjæreradius for å kunne utføre en skjæreradiuskorrigering. Styringen tilbyr en spesiell verktøytabell for dreieverkøylene. I verktøybehandling viser styringen kun de verktøydataene som trengs for den aktuelle verktøytypen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



Forskjellige sykluser er tilgjengelige for bearbeidingen. Du kan også bruke syklusene med ekstra oppstilte rotasjonsakser.

Mer informasjon: "Oppstilt dreiebearbeiding", Side 572

Koordinatplan for dreiebearbeiding

Oppstillingen av aksene er ved dreining fastlagt slik at X-koordinatene beskriver diameteren til emnet og Z-koordinatene beskriver lengdeposisjonene.

Programmeringen skjer altså alltid på arbeidsplanet **ZX**. Hvilke maskinaksers som brukes for de egentlige bevegelsene, er avhengig av den aktuelle maskinkinematikken og fastsettes av maskinprodusenten. På den måten er NC-programmer med dreiefunksjoner langt på vei utbyttbare og uavhengig av maskintypen.

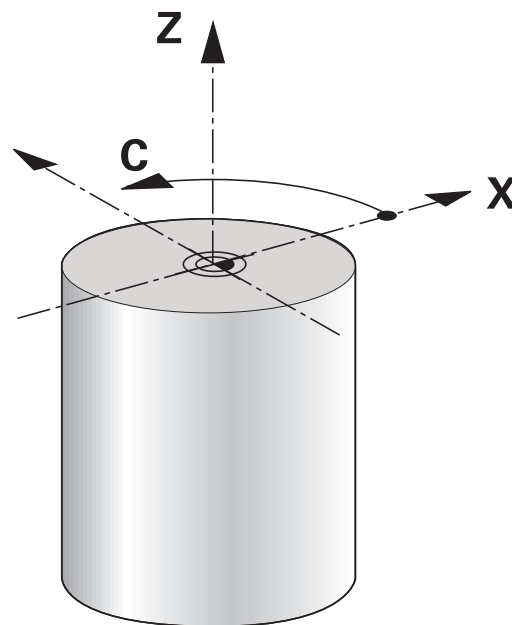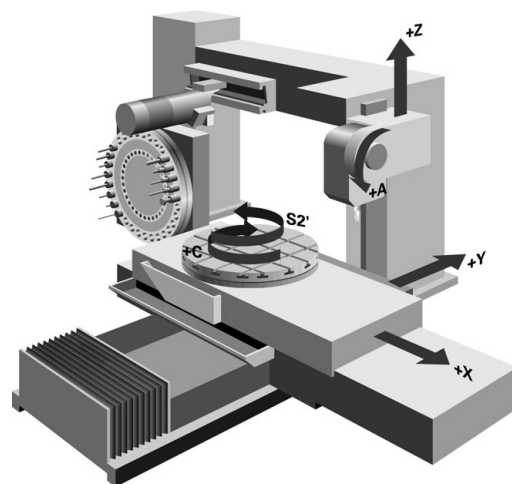

Skjæreradiuskorrigering SRK



Dreieverktøy har en skjæreradius (**RS**) på verktøypissen. Ved bearbeiding av kjegler, faser og radier resulterer dette derfor i fordreininger av konturen, da programmerte kjøringer er relatert til den teoretiske skjærespissen S. SRK hindrer avvik som på den måten kan oppstå.

Styringen bestemmer den teoretiske skjærespissen fra de lengste målte verdiene **ZL**, **XL** og **YL**.

I dreiesyklusene utfører styringen automatisk en skjæreradiuskorrigering. I enkelte kjøreblokker og innenfor programmerte konturer aktiverer du SRK med **RL** eller **RR**.

Styringen kontrollerer skjærgeometrien ved hjelp av spissvinkelen **P-ANGLE** og innstillingsvinkelen **T-ANGLE**. Styringen bearbeider konturelementer i syklusen bare så langt det er mulig med det aktuelle verktøyet.

Hvis restmateriale blir stående på grunn av vinkelen til ekstraskjærene, utløser styringen en advarsel. Med maskinparameteren **suppressResMatlWar** (nr. 201010) kan du overstyre advarselen.

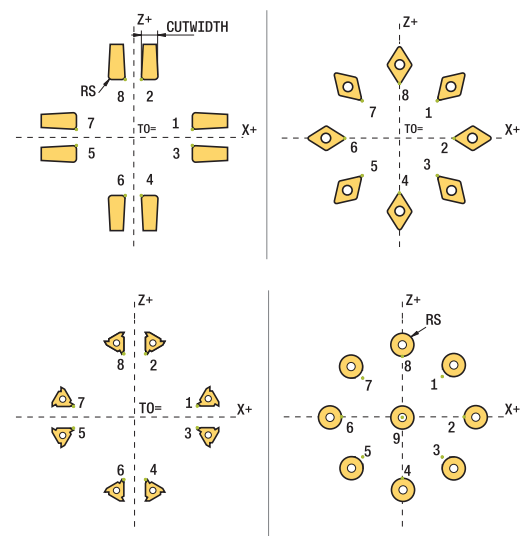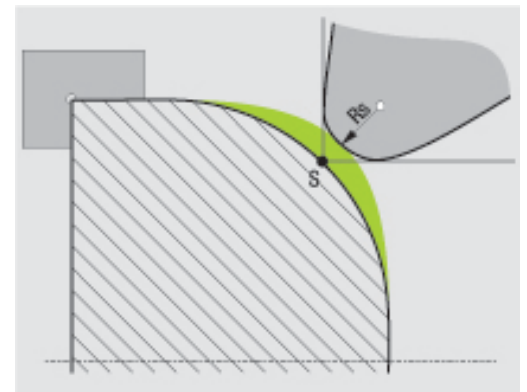

Merknader til programmeringen:

- Ved nøytral skjæreposisjon (**TO=2, 4, 6, 8**) er retningen på radiuskorrigeringen ikke entydig. I disse tilfellene er SRK bare mulig innenfor bearbeidingssyklusene.


Skjæreradiuskorrigeringen er også mulig ved en oppstilt bearbeiding.

Aktive tilleggsfunksjoner begrenser mulighetene:

- Med **M128** er skjæreradiuskorrigeringen bare mulig i forbindelse med bearbeidingssykluser.
- Med **M144** eller **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER** er skjæreradiuskorrigeringen i tillegg mulig med alle posisjoneringsblokker, f.eks. med **RL/RR**

Teoretisk verktøypiss

Den teoretiske verktøypissen er aktiv i verktøykoordinatsystemet. Når du stiller opp verktøyet, dreier posisjonen til verktøypissen seg sammen med verktøyet.

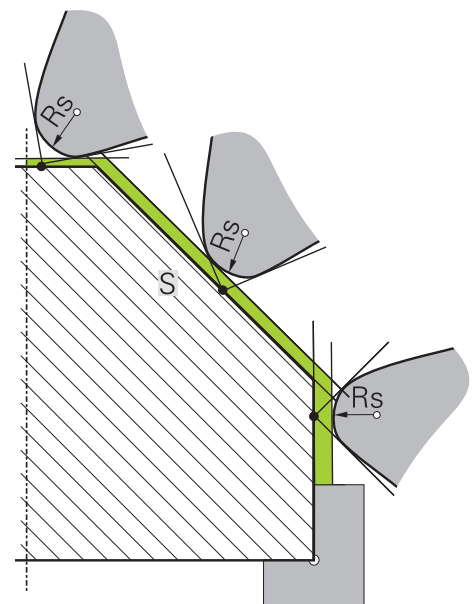


Virtuell verktøypiss

Den virtuelle verktøypissen aktiverer du med **FUNCTION TCPM** og ved så å velge **REFPNT TIP-CENTER**. Forutsetningen for en beregning av den virtuelle verktøypissen er korrekte verktøydata.

Den virtuelle verktøypissen er aktiv i verktøykoordinatsystemet. Når du stiller opp verktøyet, blir den virtuelle verktøypissen værende den samme så lenge verktøyet fortsatt har den samme verktøyorienteringen **TO**. Styringen veksler automatisk statusvisningen **TO** og dermed også den virtuelle verktøypissen hvis verktøyet f.eks. forlater det gyldige vinkelområdet for **TO 1**.

Den virtuelle verktøypissen gjør det mulig å gjennomføre oppstilte akseparallele lengde- og planbearbeidinger som er tro mot konturen, uten radiuskorrigerings.

Mer informasjon: "Simultan dreiebearbeiding", Side 574

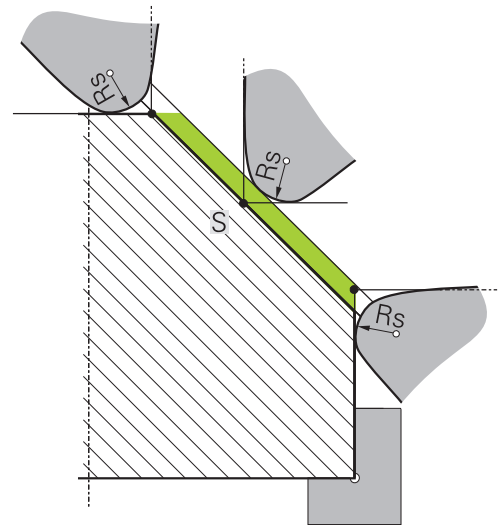

14.2 Basisfunksjoner (alternativ nr. 50)

Skifte mellom fresemodus og dreiemodus




Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer dreiebearbeidingen og vekslingen mellom bearbeidingsmodi.

For å veksle mellom fresing og dreieing må du skifte til den aktuelle modusen.

Bruk NC-funksjonene **FUNCTION MODE TURN** og **FUNCTION MODE MILL** til å skifte mellom arbeidsmodusene.

Når dreiemodus er aktiv, viser styringen et symbol i statusvisningen.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|---|---|
|  | Dreiemodus aktiv: FUNCTION MODE TURN |

Ingen symbol Fresemodus aktiv: **FUNCTION MODE MILL**

Ved veksling mellom bearbeidingsmodusene implementerer styringen en makro som definerer de maskinspesifikke innstillingene for den aktuelle bearbeidingsmodusen. I NC-funksjonene **FUNCTION MODE TURN** og **FUNCTION MODE MILL** kan du aktivere en maskinkinematikk som maskinprodusenten har definert og lagret i makroen.

ADVARSEL

OBS! Fare for bruker og maskin

Under dreiebearbeidingen kan det oppstå veldig store fysiske krefter på grunn av høye turtall samt tunge og ubalanserte emner. Ved feil bearbeidingsparametre, ubalanse som ikke det er tatt hensyn til, eller feil oppspenning er det økt fare for ulykker under bearbeidingen.

- ▶ Fest emnet i spindelsentrumet
- ▶ Fest emnet sikkert
- ▶ Programmer lave turtall (øk etter behov)
- ▶ Begrens turtallet (øk etter behov)
- ▶ Eliminer ubalanse (kalibrere)



Merknader til programmeringen:



 
- Når funksjonene **Drei arbeidsplan** eller **TCPM** er aktiv, kan du ikke veksle bearbeidingsmodus.
- I dreiemodusen er det ikke tillatt med sykluser for koordinatomregning, bortsett fra nullpunktsforskyvningen.
- Orienteringen til verktøyspindelen (spindelvinkel) er avhengig av bearbeidingsretningen. Ved utvendig bearbeiding peker verktøyskjærene på sentrumet til dreiespindelen. Ved innvendig bearbeiding peker verktøyet bort fra sentrumet til dreiespindelen.
- Hvis bearbeidingsretningen blir endret (utvendig og innvendig bearbeiding), må rotasjonsretningen til spindelen tilpasses.
- Under dreiebearbeidingen må verktøyskjæret og sentrumet til dreiespindelen være i samme høyde. I dreiemodus må derfor verktøyet forhåndsposisjoneres i Y-koordinaten til dreiespindelsentrumet.
- Med M138 kan du velge hvilke dreieakser som skal brukes for M128 og TCPM.




Driftsinstruksjoner:

- I dreiemodus må nullpunktet ligge i sentrum av dreiespindelen.
- I dreiemodus vises diameterverdien i posisjonsvisningen til X-aksen. Styringen viser da i tillegg et diametersymbol.
- I dreiemodus fungerer spindelpotensiometeret for dreiespindelen (dreiebord).
- I dreiemodus kan du bruke alle manuelle touch-probe-funksjoner, unntatt **Probe plan** og **Probe skjæringspunkt**. I dreiemodus tilsvarer måleverdiene til X-aksen diameterverdiene.
- Til definisjon av dreiefunksjonene kan du også bruke funksjonen smartSelect.
Mer informasjon: "Oversikt over spesialfunksjoner", Side 366
- I dreiemodus er transformasjonene **SPA**, **SPB** og **SPC** fra referansepunktstabellen ikke tillatt. Hvis du aktiverer en av de nevnte transformasjonene, viser styringen feilmeldingen **Transformasjon ikke mulig** mens NC-programmet kjører i dreiemodus.

Angi bearbeidingsmodus

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION MODE**
-  ▶ Funksjon for bearbeidingsmodus: Trykk på funksjonstasten **TURN** (dreie) eller **MILL** (frese)

Hvis maskinprodusenten har aktivert kinematikkvalget, går du frem på følgende måte:

-  ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG KINEMATIKK**
- ▶ Valg av kinematikk


Eksempel

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 11 FUNCTION MODE TURN "AC_TABLE" | Aktiver rotasjonsdrift |
| 12 FUNCTION MODE TURN | Aktiver rotasjonsdrift |
| 13 FUNCTION MODE MILL "B_HEAD" | Aktiver fresdrift |

Grafisk fremstilling av dreiearbeidet

Du kan simulere dreiebearbeidinger i driftsmodusen **Programtest**. En forutsetning for dette er en råemne definisjon som er egnet for dreiebearbeidningen, og alternativ nr. 20.

i Bearbeidningstidene som har blitt beregnet ved hjelp av den grafiske simuleringen, stemmer ikke overens med de faktiske bearbeidningstidene. Ved kombinert frese- og dreiebearbeidningen kan årsakene til dette bl.a. være veksling av bearbeidingsmodus.

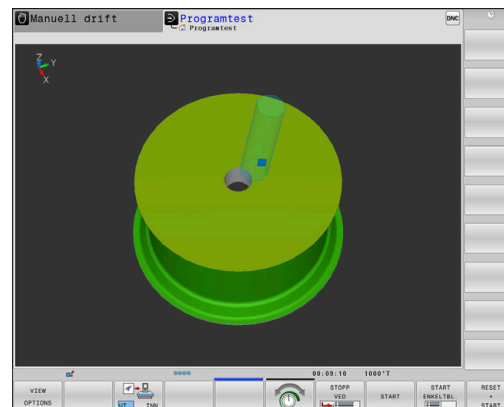


Grafisk visning i driftsmodusen Programmering

Du kan også simulere dreiebearbeidinger grafisk med linjefrafikken i driftsmodusen **Programmering**. Hvis du vil vise kjørebeggelesene i dreiemodus i driftsmodusen **Programmering**, må du endre visningen med hjelp av funksjonstastene.

Mer informasjon: "Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende NC-program", Side 213

Standardoppstillingen av aksene er ved dreieing fastlagt slik at X-koordinatene beskriver diameteren til emnet og Z-koordinatene beskriver lengdeposisjonene.

Selv om dreiebearbeidningen utføres på et todimensjonalt plan (Z- og X-koordinater), må du ved et firkantet råemne programmere Y-verdiene under definisjonen av råemnet.

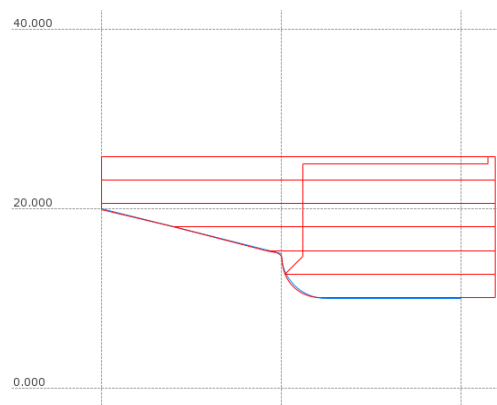

Eksempel: rektangulært råemne

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 0 BEGIN PGM BLK MM | |
| 1 BLK FORM 0.1Y X+0 Y-1 Z-50 | Råemnedefinisjon |
| 2 BLK FORM 0.2 X+87 Y+1 Z+2 | |
| 3 TOOL CALL 12 | Verktøyopkall |
| 4 M140 MB MAX | Frikjør verktøy |
| 5 FUNCTION MODE TURN | Aktiver dreiemodus |

Programmere turtall



Følg maskinhåndboken!

Når du arbeider med konstant gjennomsnittshastighet, vil valgt driftsnivå begrense det mulige turtallsområdet. Hvorvidt driftsnivåer er tilgjengelige, og hvilke driftsnivåer som er tilgjengelige, er avhengig av maskin.

Ved dreining kan du arbeide både med konstant turtall og med konstant gjennomsnittshastighet.

Når du arbeider med konstant gjennomsnittshastighet **VCONST:ON**, endrer styringen turtallet avhengig av avstanden fra verktøyskjæret til midten av dreiespindelen. Ved posisjoneringer i retning av dreiesentrum øker styringen turtallet, og ved bevegelser ut fra dreiesentrum reduseres turtallet.

Ved bearbeiding med konstant turtall **VCONST:Off** er turtallet uavhengig av verktøyposisjon.

Bruk funksjonen **FUNCTION TURNDATA SPIN** for å definere turtallet. Styringen gir deg her følgende inntastingsparametere:

- VCONST: konstant skjærehastighet av/på (valgfri)
- VC: gjennomsnittshastighet (valgfri)
- S: nominelt turtall hvis ingen konstant gjennomsnittshastighet er aktiv (valgfritt)
- S MAX: maksimalt turtall ved konstant gjennomsnittshastighet (valgfritt), nullstilles med S MAX 0
- GEARRANGE: driftsnivå for dreiespindel (valgfri)


Definere turtall



Syklus **800** begrenser det maksimale turtallet ved eksenterdreining. Styringen gjenoppretter en programmert turtallsbegrensning for spindelen etter eksenterdreiningen.

For å tilbakestille turtallsbegrensningen programmerer du **FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX0**.

Når det maksimale turtallet er nådd, viser styringen **S MAX** i stedet for **S** i statusvisningen.

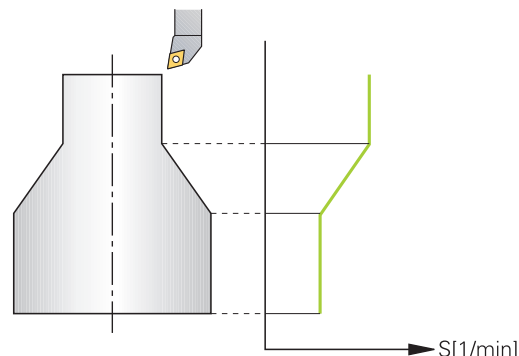

Eksempel

| | |
|--|--|
| 3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100 GEARRANGE:2 | Definisjon av konstant gjennomsnittshastighet i driftsnivå 2 |
| 3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550 | Definisjon av konstant turtall |
| ... | |

Matehastighet

Ved dreining angis matinger ofte i mm per omdreining. Slik beveger styringen verktøyet med en definert verdi ved hver spindelomdreining. På den måten er den resulterende banematingen avhengig av turtallet til hovedspindelen. Ved høyt turtall øker styringen matingen, ved lavt turtall reduseres denne. På den måten kan du ved uforanderlig skjærddybde bearbeide med konstant skjærekraft og oppnå en konstant kuttdybde.




Konstante skjærehastigheter (**VCONST: ON**) kan ikke overholdes ved mange dreiebearbeidinger fordi det maksimale spindelurtallet blir nådd før dette. Med maskinparameteren **facMinFeedTurnSMAX** (nr. 201009) definerer du atferden til styringen etter at det maksimale turtallet har blitt nådd.

Som standard tolker styringen den programmerte matingen i millimeter per minutt (mm/min). Hvis du ønsker å definere matingen i millimeter per omdreining (mm/1), må du programmere **M136**. Styringen vil da tolke alle etterfølgende mateangivelser i mm/o, frem til **M136** oppheves igjen.

M136 virker modalt ved blokkstart, og kan oppheves igjen med **M137**.

Eksempel

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 10 L X+102 Z+2 R0 FMAX | Bevegelse i hurtiggang |
| ... | |
| 15 L Z-10 F200 | Bevegelse med en mating på 200 mm/min |
| ... | |
| 19 M136 | Mating i millimeter per omdreining |
| 20 L X+154 F0.2 | Bevegelse med en mating på 0,2 mm/1 |
| ... | |

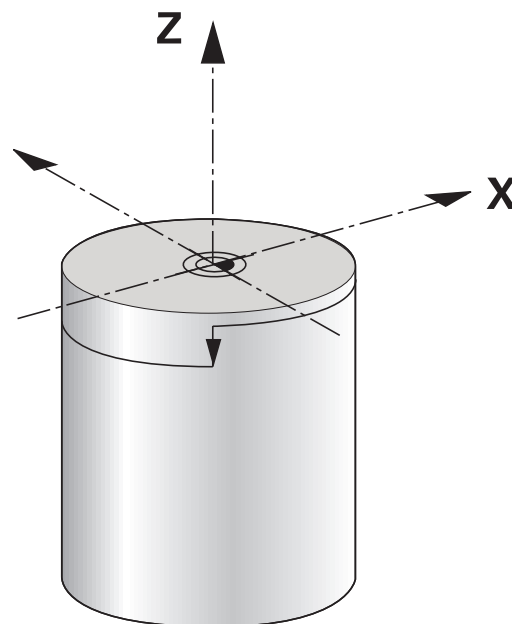

14.3 Programfunksjoner for dreining (alternativ nr. 50)

Verktøykorrigeriing i NC-programmet

Med funksjonen **FUNCTION TURNDATA CORR** kan du definere ekstra korrigeringsverdier for det aktive verktøyet. I **FUNCTION TURNDATA CORR** kan du angi deltaverdier for verktøylengdene i X-retning **DXL** og i Z-retning **DZL**. Korrigeringsverdiene vil legges til korrigeringsverdiene fra dreieverktøytabelen.

Med funksjonen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** kan du definere en skjæreradiustoleranse ved hjelp av **DRS**. Dermed kan du programmere en ekvidistant konturtoleranse. Ved et forsenkningsverktøy kan du korrigere forsenkningsbredden ved hjelp av **DCW**.

FUNCTION TURNDATA CORR gjelder alltid for det aktive verktøyet. Gjennom å foreta et nytt verktøyopkall med **TOOL CALL** deaktiveres korrigeringsverdiene. Når du lukker NC-programmet (f.eks. PGM MGT), tilbakestiller styringen automatisk korrigeringsverdiene.

Med funksjonen **FUNCTION TURNDATA CORR** kan du definere funksjonsmåten til verktøykorrigeriing med funksjonstaster:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: Verktøykorrigeriingen virker i verktøykoordinatsystemet
- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**: Verktøykorrigeriingen virker i emnekoordinatsystemet

i Verktøykorrigeriingen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** virker alltid i verktøykoordinatsystemet, også under en oppstilt bearbeiding.

i Ved interpolasjonsdreining har funksjonene **FUNCTION TURNDATA CORR** og **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** ingen innvirkning. Hvis du vil korrigere et roteringsverktøy i syklusen **292 INT.POL.DREI. KONT.**, må du gjøre dette i syklusen eller i verktøytabelen.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

Definere verktøykorrigering

Slik definerer du verktøykorrigeringen i NC-programmet:

SPEC
FCT

- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten

ROT
ER
PROGRAM-
FUNKSJONER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **ROT
ER
PROGRAM-
FUNKSJONER**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Trykk på skjermtasten **FUNCTION
TURNDATA**

TURNDATA
CORR

- ▶ Trykk på skjermtasten **TURNDATA
CORR**



Som alternativ til verktøykorrigering med **TURNDATA CORR** kan du velge å arbeide med korreksjonsjonstabeller.

Mer informasjon: "Korrekturtabell", Side 416

Eksempel

```
21 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05
```

```
...
```

Råemnesporing TURNDATA BLANK




Med funksjonen **TURNDATA BLANK** har du mulighet til å arbeide med råemnesporingen.

Ved hjelp av råemnesporingen registrerer styringen allerede bearbejdede områder og tilpasser samtlige frem- og frakjøringsbevegelser til den til enhver tid aktuelle bearbejdningssituasjonen. På denne måten blir luftkutt unngått og bearbejdningstiden blir betydelig redusert.

Med **TURNDATA BLANK** kaller du opp en konturbeskrivelse som styringen bruker som sporet råemne.

Råemnesporingen er kun effektiv i forbindelse med skrubbesykluser. Ved slettfresingssykluser bearbejder styringen alltid hele konturen, f.eks. slik at konturen ikke har noen forskyvning.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbejdningssykluser**

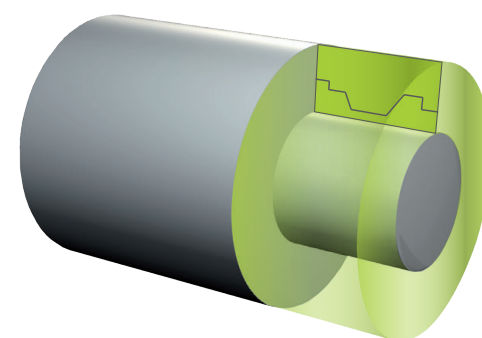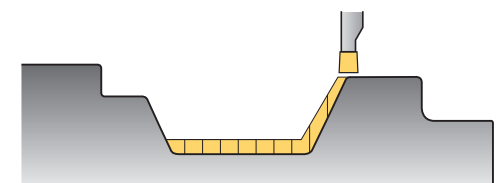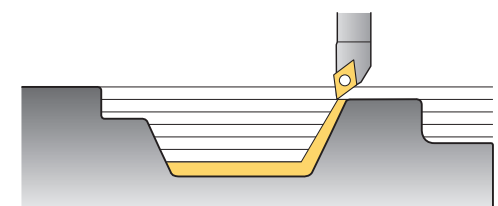

Merknader til programmeringen:

- Råemnesporing er bare mulig ved syklusbearbejdning i dreiemodus (**FUNCTION MODE TURN**).
- Du må definere en lukket kontur som råemne for råemnesporingen (startposisjon = sluttposisjon). Råemnet tilsvarer tverrsnittet til en rotasjonssymmetrisk del.

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Styringen optimerer bearbejdingsområder og fremkjøringsbevegelser med råemnesporingen. Styringen tar alltid hensyn til det sporede råemnet for frem- og frakjøringsbevegelser. Hvis områder av den ferdige delen rager ut over råemnet, kan dette føre til skader på emne og verktøy.

- ▶ Definer råemne større enn ferdigemne

Du kan definere funksjonen TURNDATA BLANK på følgende måte:

SPEC
FCT

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

ROTER
PROGRAM-
FUNKSJONER

- ▶ Trykk på funksjonstasten **ROTER FUNKSJONER**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA
BLANK

- ▶ Trykk på skjermtasten **TURNDATA BLANK**
- ▶ Trykk på skjermtasten for ønsket konturoppkalling

Du kan kalle opp konturbeskrivelsen på følgende måter:

Funksjons- tast

Funksjon

BLANK
<FILE>






Konturbeskrivelse i et eksternt NC-program
Oppkalling via filnavn

**Funksjons-
tast****Funksjon**

| | |
|--------------------|--|
| BLANK <FILE>=QS | Konturbeskrivelse i et eksternt NC-program Oppkalling via strengparameter |
| BLANK LBL NR | Konturbeskrivelse i et underprogram Oppkalling via labelnummer |
| BLANK LBL NAME | Konturbeskrivelse i et underprogram Oppkalling via labelnavn |
| BLANK LBL QS | Konturbeskrivelse i et underprogram Oppkalling via strengparameter |

 Slå av råemnesporing

Du kan stille inn råemnesporingen på følgende måte:

-  ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **ROTAR FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION TURNDATA**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **TURNDATA BLANK**
-  ▶ Trykk på skjermtasten **BLANK OFF**


Oppstilt dreiebearbeiding

Det kan delvis være nødvendig å sette roteringsaksene i en bestemt posisjon for å kunne utføre en bearbeiding. Det er f.eks. nødvendig når du på grunn av verktøygeometrien bare kan bearbeide konturelementer i en bestemt posisjon.

Styringen har følgende muligheter for oppstilt bearbeiding:

- **M144**
- **M128**
- **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**
- Syklus **800 TILPASSE ROTASJ.SYS.**
Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingscykluser**

Når du utfører dreiesykluser med **M144**, **FUNCTION TCPM** eller **M128**, endrer vinkelen til verktøyet seg i forhold til konturen. Styringen tar automatisk hensyn til disse endringene og overvåker på den måten også bearbeidingen i oppstilt tilstand.

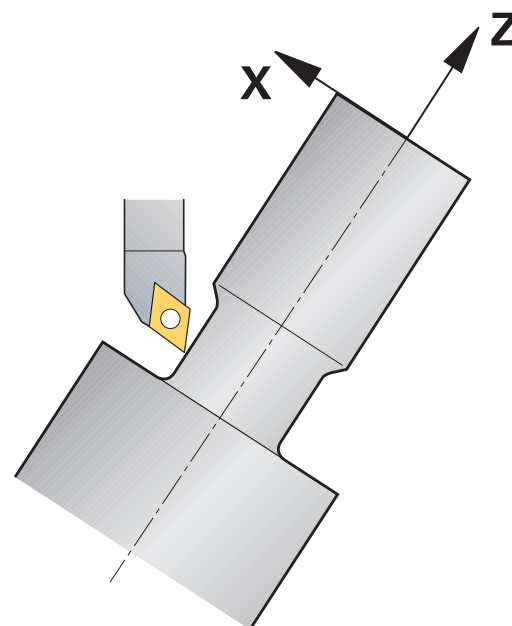

Merknader til programmeringen:

- Gjengesykluser kan ved oppstilt bearbeiding bare brukes med rettvinklede oppstillingsvinkler (+90° og -90°).
- Verktøykorrigeringen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** virker alltid i verktøykoordinatsystemet, også under en oppstilt bearbeiding.

M144

Gjennom oppstilling av en roteringsakse oppstår det en forskyvning fra verktøy til verktøy. Funksjonen **M144** tar hensyn til posisjonen til de oppstilte aksene og kompenserer for denne forskyvningen. I tillegg stiller også funksjonen **M144** inn Z-retningen til emnekoordinatsystemet etter emnets midtakseretning. Dersom en oppstilt akse er et dreiebord, og emnet altså står på skrått, vil styringen utføre kjørebegivelser i det dreide emnekoordinatsystemet. Hvis den oppstilte aksen er et dreiehode (verktøy står på skrå), vil emnekoordinatsystemet ikke dreies.

Etter oppstilling av roteringsaksen må du eventuelt forhåndsposisjonere verktøyet på nytt i Y-koordinaten og orientere posisjonen til skjæret med syklusen **800**.

Eksempel

| | |
|---|--|
| ... | |
| 12 M144 | Aktiver oppstilt bearbeiding |
| 13 L A-25 R0 FMAX | Posisjoner dreieakse |
| 14 CYCL DEF 800 TILPASSE ROTASJ.SYS. | Still inn emnekoordinatsystem og verktøy |
| Q497=+90 ;PRESEJONSVINKEL | |
| Q498=+0 ;SNU VERKTOY | |
| Q530=+2 ;OPPSTILT BEARB. | |
| Q531=-25 ;POSISJONERINGSVINKEL | |
| Q532=750 ;MATING | |
| Q533=+1 ;FORETRUKKET RETNING | |
| Q535=3 ;EKSENERDREIING | |
| Q536=0 ;EKSENER. UTEN STOPP | |
| 15 L X+165 Y+0 R0 FMAX | Forhåndsposisjoner verktøy |
| 16 L Z+2 R0 FMAX | Verktøy i startposisjon |
| ... | Bearbeiding med oppstilt akse |

M128

Alternativt kan du også bruke funksjonen **M128**. Virkningen er identisk, men følgende begrensning gjelder: Hvis du aktiverer den oppstilte bearbeidingen med M128, er det ikke mulig å utføre en skjærradiuskorrigerings uten syklus, altså i posisjoneringsblokker med **RL/RR**. Når du aktiverer den oppstilte bearbeidingen med **M144** eller **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**, gjelder denne begrensningen ikke.

FUNCTION TCPM med REFPNT TIP-CENTER

Med **FUNCTION TCPM** og ved så å velge **REFPNT TIP-CENTER** aktiverer du den virtuelle verktøyspissen. Hvis du aktiverer den oppstilte bearbeidingen med **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**, er det også mulig å utføre en skjærradiuskorrigerings uten syklus, altså i kjøreblokker med **RLRR**.

Du kan også dreie oppstilt i driftsmodusen **Manuell drift** hvis du aktiverer **FUNCTION TCPM** og velger **REFPNT TIP-CENTER** for eksempel i driftsmodusen **Posisjonering m. man. inntasting**.

Bearbeiding med krumme stikkverktøy

Hvis du arbeider med et krumt stikkverktøy, må du stille opp aksene. Følg da din maskins kinematikk.

Eksempel Maskin med AC-kinematikk

| | |
|--------------------------------------|--|
| ... | |
| 8 TOOL CALL "RECESS_25" | Krum stikkverktøy 25° |
| ... | |
| 12 M144 | Aktiver oppstilt bearbeiding |
| 13 L A+25 R0 FMAX | Posisjoner roteringsakse |
| 14 CYCL DEF 800 TILPASSE ROTASJ.SYS. | |
| Q497=+90 ;PRESEJONSVINKEL | Still inn emnekoordinatsystem og verktøy |
| Q498=+0 ;SNU VERKTOY | |
| Q530=+0 ;OPPSTILT BEARB. | |
| Q531=+0 ;POSIJONERINGSVINKEL | |
| Q532=750 ;MATING | |
| Q533=+1 ;FORETRUKKET RETNING | |
| Q535=3 ;EKSENTERDREIING | |
| Q536=0 ;EKSENTR. UTEN STOPP | |
| 15 L X+165 Y+0 Z+2 R0 FMAX | Forposisjoner verktøy hvis nødvendig |
| 16 CYCL DEF ... | Definer stikksyklus eller stikkdreiesyklus |
| ... | Bearbeiding |

Simultan dreiebearbeiding


Du kan forbinde dreiebearbeidingen med funksjonen **M128** eller **FUNCTION TCPM** og **REFPNT TIP-CENTER**. Det gjør det mulig å produsere konturer som du må endre oppstillingsvinkelen (simultanbearbeiding) for, i ett snitt.

Simultandreiekonturen er en dreiekontur der det kan programmeres en dreieakse på polare sirkler **CP** og lineære blokker **L** som har en oppstilling som ikke skader konturen. Kollisjon med sideskjær eller holdere blir ikke forhindre. Dette gjør det mulig å slettfrese konturer i ett sveip med et verktøy, selv om ulike konturdeler bare kan nås i ulike oppstillinger.

Hvordan dreieaksene må være oppstilt for å nå de ulike konturdelenes uten at det oppstår en kollisjon, skriver du inn i NC-programmet.

Med skjæreradiustoleransen **DRS** kan du la en ekvidistant toleranse bli værende på konturen.

Med **FUNCTION TCPM** og **REFPNT TIP-CENTER** kan du også måle den teoretiske verktøyspissen på dreieverktøyene.

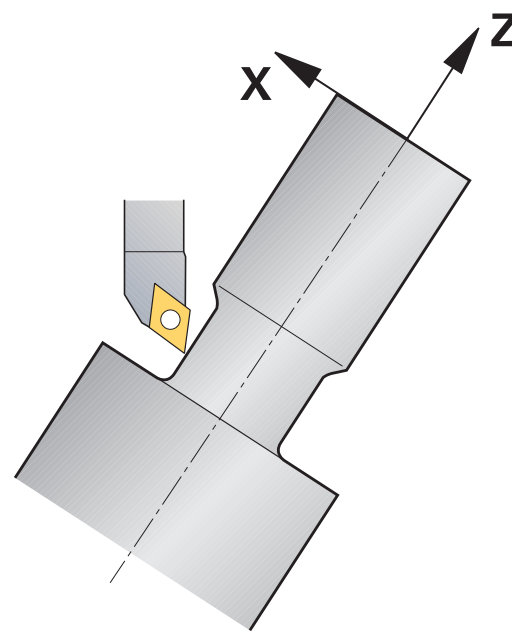

Fremgangsmåte

Når du skal opprette et simultanprogram, gjør du følgende:

- ▶ Aktiver rotasjonsdrift
- ▶ Skift dreieverktøy
- ▶ Tilpass koordinatsystemet med syklus **800**.
- ▶ Aktiver **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**.
- ▶ Aktiver radiuskorrigering med RL/RRG41/G42.
- ▶ Programmer simultandreiekontur
- ▶ Avslutt radiuskorrigering med Departure-blokk eller R0
- ▶ Tilbakestill **FUNCTION TCPM**.

Eksempel

| | |
|--|----------------------------------|
| 0 BEGIN PGM TURNSIMULTAN MM | |
| ... | |
| 12 FUNCTION MODE TURN | Aktiver rotasjonsdrift |
| 13 TOOL CALL "TURN_FINISH" | Skift dreieverktøy |
| 14 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S500 | |
| 15 M140 MB MAX | |
| 16 CYCL DEF 800 TILPASSE ROTASJ.SYS. | Tilpasse koordinatsystem |
| Q497=+90 ;PRESEJONSVINKEL | |
| Q498=+0 ;SNU VERKTOY | |
| Q530=+0 ;OPPSTILT BEARB. | |
| Q531=+0 ;POSISJONERINGSVINKEL | |
| Q532= MAX ;MATING | |
| Q533=+0 ;FORETRUKKET RETNING | |
| Q535=+3 ;EKSENTERDREIING | |
| Q536=+0 ;EKSENTR. UTEN STOPP | |
| 17 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-CENTER | Aktiver FUNCTION TCPM |
| 18 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DRS:-0.1 | |
| 19 L X+100 Y+0 Z+10 R0 FMAX M304 | |
| 20 L X+45 RR FMAX | Aktiver radiuskorrigering med RR |
| ... | |
| 26 L Z-12.5 A-75 | Programmer simultandreiekontur |
| 27 L Z-15 | |
| 28 CC X+69 Z-20 | |
| 29 CP PA-90 A-45 DR- | |
| 30 CP PA-180 A+0 DR- | |
| ... | |
| 47 L X+100 Z-45 R0 FMAX | Avslutt radiuskorrigering med R0 |
| 48 FUNCTION RESET TCPM | Tilbakestill FUNCTION TCPM |
| 49 FUNCTION MODE MILL | |
| ... | |
| 71 END PGM TURNSIMULTAN MM | |

M128

Alternativt kan du også bruke funksjonen **M128** til simultandreieing. Med M128 gjelder følgende begrensninger:

- Bare for NC-programmer som er opprettet på midtpunktsbanen for verktøy
- Bare for Pilz-dreieverktøy med TO 9
- Verktøyet må være målt på midten av skjæreradiusen

Dreiebearbeiding med FreeTurn-verktøyer**Bruk**

Styringen gjør at du kan definere FreeTurn-verktøyer og bruke dem for oppstilte eller simultane dreiebearbeidinger.

FreeTurn-verktøyene er dreieverktøyer med flere knivskjær. Avhengig av variant kan ett eneste FreeTurn-verktøy akse- og konturparallelt skrubbe og glattfrese.

Bruken av FreeTurn-verktøyer reduserer bearbeidingstiden, fordi du trenger færre verktøyskift. Den nødvendige verktøynnretningen overfor arbeidsemnet tillater utelukkende utvendige bearbeidinger.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**


Forutsetninger

- Maskin hvor verktøyspindelen står eller kan stilles loddrett til emnespindelen
Avhengig av maskinens kinematikk er det nødvendig med en rotasjonsakse for å innrette spindlene til hverandre.
- Maskin med regulert verktøyspindel
Styringen innretter verktøyskjæret ved hjelp av verktøyspindelen.
- Programvarealternativ nr. 50 Freserotasjon
- Kinematikkbeskrivelse
Maskinprodusenten oppretter kinematikkbeskrivelsen. Ved hjelp av kinematikkbeskrivelsen kan styringen ta hensyn til verktøygeometrien.
- Maskinprodusentmakroer for simultan dreiebearbeiding med FreeTurn-verktøyer
- FreeTurn-verktøy med egnet verktøytårn
- Verktøydefinisjon
Et FreeTurn-verktøy består alltid av et indeksert verktøys tre knivskjær.

Funksjonsbeskrivelse

For å bruke FreeTurn-verktøyer må du kun hente opp ønsket knivskjær for det korrekte indekserte verktøyet i NC-programmet.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

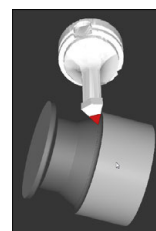


FreeTurn-verktøy i simulering

FreeTurn-verktøyer



 FreeTurn-kutteplate for skrubbing



FreeTurn-kutteplate for glattfresing



FreeTurn-kutteplate for skrubbing og slettfresing

Styringen støtter alle varianter av FreeTurn-verktøyer:

- Verktøy med knivskjær for glattfresing
- Verktøy med knivskjær for skrubbing
- Verktøy med knivskjær for glattfresing og skrubbing

I kolonnen **TYPE** i verktøybehandlingen velger du et dreieverktøy (**TURN**) som verktøytype. De enkelte knivskjærene tilordner du som teknologispesifikke verktøytyper skrubbeverktøyet (**ROUGH**) eller slettfreseverktøyet (**FINISH**) i kolonnen **TYPE**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**


Et FreeTurn-verktøy definerer du som indeksert verktøy med tre knivskjær, som er plassert forskjøvet mot hverandre ved hjelp av orienteringsvinkelen **ORI**. Hvert knivskjær oppviser verktøyorienteringen **TO 18**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

FreeTurn-verktøytårn

For hver FreeTurn-verktøyvariant er det et passende verktøytårn. HEIDENHAIN tilbyr ferdige verktøytårnmaler innenfor programmeringsstasjonsprogrammet for nedlasting. De verktøytårnkinematikkene som genereres fra malene, tildeler du til hvert indekserte knivskjær.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

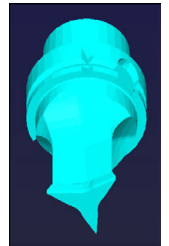

Verktøytårnmal for et FreeTurn-verktøy

Tips:

MERKNAD**Kollisjonsfare!**

Skaftlengden på dreieverktøyet begrenser diameteren som kan bearbeides. Det er fare for kollisjon under kjøringen!

- ▶ Kontroller forløpet ved hjelp av simuleringen

- Den nødvendige verktøyinnrettingen overfor emnet tillater utelukkende utvendige bearbeidinger.
- Husk at FreeTurn-verktøyer med forskjellige bearbeidingsstrategier kan kombineres. Ta derfor hensyn til de spesifikke anvisningene, for eksempel i forbindelse med de valgte bearbeidingscyklusene.

Bruke planskyver

Bruksmåte




Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Med en planskyver, også kalt utboringsapparat, kan du nesten utføre alle dreiebearbeidinger med færre ulike verktøy. Posisjonen til planskyversleiden kan programmeres i X-retning. På planskyveren monterer du f.eks. et lengdedreieverktøy som du kaller opp med en TOOL CALL-blokk.

Bearbeidningen fungerer også ved dreide arbeidsplan og på emner som ikke er rotasjonssymmetriske.

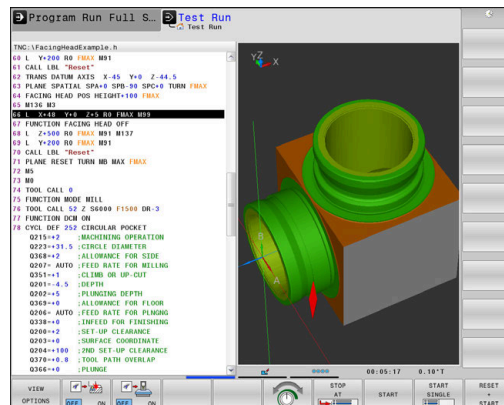

Legg merke til følgende under programmeringen:

Følgende begrensninger gjelder ved arbeid med en planskyver:

- Ingen tilleggsfunksjoner **M91** og **M92** kan brukes
- Ingen tilbaketrekking med **M140** er mulig
- **TCPM** eller **M128** kan ikke brukes
- Ingen kollisjonsovervåkning **DCM** er mulig
- Ingen sykluser **800**, **801** og **880** mulig
- Ingen sykluser av type **286** og **287** er mulig (alternativ 157)

Når du bruker planskyveren i det dreide arbeidsplanet, må du ta hensyn til følgende:

- Styringen beregner det dreide planet på samme måte som i fresemodus. Funksjonene **COORD ROT** og **TABLE ROT** samt **SYM (SEQ)** refererer til XY-planet.
- HEIDENHAIN anbefaler å bruke posisjoneringsatferden **TURN**. Posisjoneringsatferden **MOVE** er bare delvis egnet i kombinasjon med planskyveren.

MERKNAD

OBS! Fare for verktøy og emne

Når en planskyver skal brukes, må det velges en kinematikk som er klargjort av maskinprodusenten, ved hjelp av funksjonen **FUNCTION MODE TURN**. I denne kinematikken konverterer styringen programmerte X-aksebevegelser for planskyveren til U-aksebevegelser når funksjonen **FACING HEAD** er aktiv. Hvis funksjonen **FACING HEAD** ikke er aktiv og driftsmodusen **Manuell drift** er aktiv, mangler denne automatikken. Derfor blir X-bevegelser (programmert eller aksetast) utført i X-aksen. Planskyveren må i dette tilfellet beveges med U-aksen. Det er fare for kollisjon under frikjøringen og de manuelle bevegelsene!

- ▶ Posisjoner planskyveren i grunnstilling med den aktive funksjonen **FACING HEAD POS**
- ▶ Frikjør planskyveren med den aktive funksjonen **FACING HEAD POS**
- ▶ Beveg planskyveren med aksetasten **U** i driftsmodusen **Manuell drift**
- ▶ Siden funksjonen **Drei arbeidsplan** kan brukes, må du hele tiden være oppmerksom på 3D-Rot-statusen

Angi verktøydata

Verktøydataene tilsvarer dataene fra dreieverktøytabelen.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Vær oppmerksom på følgende ved verktøyoppkall:

- **TOOL CALL**-blokk uten verktøyakse
- Skjærehastighet og turtall med **TURNDATA SPIN**
- Slå på spindel med **M3** eller **M4**

Du kan både bruke verdien **NMAX** fra verktøytabelen og også **SMAX** fra **FUNCTION TURNDATA SPIN** når du skal definere en turtallsbegrensning.

Aktivere og posisjonere funksjonen Planskyver

Før du kan aktivere funksjonen Planskyver, må du velge en kinematikk med planskyver via **FUNCTION MODE TURN**. Maskinprodusenten gjør denne tilgjengelig.

Eksempel

5 FUNCTION MODE TURN "FACINGHEAD"

Veksle til dreiemodus med planskyver



Under aktiveringen kjører planskyveren automatisk til nullpunktet i X og Y. Posisjoner spindelaksen enten på forhånd i en sikker høyde eller angi den sikre høyden i NC-blokken **FACING HEAD POS**.

Du aktiverer funksjonen Planskyver på følgende måte:



- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten



- ▶ Trykk på funksjonstasten **ROTER FUNKSJONER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **PLANSKYVER**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **FACING HEAD POS**
- ▶ Angi ev. sikker høyde
- ▶ Angi eventuelt mating

Eksempel

7 FACING HEAD POS

Aktivere uten sikker høyde

7 FACING HEAD POS HEIGHT+100 FMAX

Aktivere med posisjonering til sikker høyde Z+100 med ilgang

Arbeide med planskyver



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten kan stille egne sykluser til disposisjon for arbeidet med en planskyver. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene.

Maskinprodusenten kan stille en funksjon til rådighet som du kan bruke til å angi posisjonen med en forskyvning for planskyveren i X-retningen. Nullpunktet må vanligvis ligge i spindelaksen.

Anbefalt programoppbygging:

- 1 Aktivere **FUNCTION MODE TURN** med planskyver
- 2 Ev. kjøre til sikker posisjon
- 3 Forskyve nullpunktet til spindelaksen
- 4 Aktivere og posisjonere planskyveren med **FACING HEAD POS**
- 5 Bearbeide i koordinatplan ZX og med dreiesykluser
- 6 Frikjøre planskyver og posisjonere den i grunnstilling
- 7 Deaktivere planskyver
- 8 Veksle bearbeidingsmodus med **FUNCTION MODE TURN** eller **FUNCTION MODE MILL**

Koordinatnivået er fastlagt slik at X-koordinatene beskriver diameteren til emnet og Z-koordinatene beskriver lengdeposisjonene.



Med den valgfrie maskinparameteren **presetToAlignAxis** (nr. 300203), definerer maskinprodusenten aksesspesifikt hvordan styringen tolker forskyvningsverdier. Ved **FACING HEAD POS** er maskinparameteren kun relevant for parallellaksen **U (U_OFFS)**.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

- Hvis maskinparameteren ikke er definert eller er definert med verdien **FALSE**, tar ikke styringen hensyn til forskyvning under utførelse.
- Hvis maskinparameteren er definert med verdien **TRUE**, kan du kompensere for en forskyvning av den motstående planskyveren med forskyvningen. Hvis du for eksempel bruker en planskyver med flere oppspenningsalternativer for verktøyet, setter du forskyvningen til gjeldende oppspenningsposisjon. Dermed kan du kjøre NC-programmer uavhengig av verktøyets oppspenningsposisjon.

Deaktivere funksjonen Planskyver

Du deaktiverer funksjonen Planskyver på følgende måte:

-  ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **ROTER FUNKSJONER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **PLANSKYVER**
-  ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION FACING HEAD**
-  ▶ Bekreft med **ENT**-tasten

Eksempel

7 FUNCTION FACING HEAD OFF

Deaktivere planskyveren

Skjærekraftovervåking med funksjonen AFC



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Du kan også bruke funksjonen **AFC** (alternativ nr. 45) i dreiemodus og dermed overvåke hele bearbeidingsprosessen. I dreiemodus overvåker styringen med hensyn til verktøyslitasje og verktøybrudd. Matereguleringen er deaktivert mens dreiemodus pågår.

Styringen bruker da referanselasten **Pref**, minimumslasten **Pmin** og den maksimalt oppståtte lasten **Pmax**.

Skjærekraftovervåking med **AFC** fungerer grunnleggende på samme måte som den adaptive matingskontrollen i fresemodus. Styringen trenger bare noen få andre data som du gjør tilgjengelig via tabellen AFC.TAB.

Innlærte referansebelastninger **Pref** < 5 % økes da automatisk til undergrensen på 5 %.



Utfør funksjonen **AFC CUT BEGIN** først når startturtallet er nådd. Hvis ikke vil styringen vise en feilmelding, og AFC-snittet startes ikke.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Definere AFC-grunninnstillinger

Tabellen AFC.TAB gjelder for fresemodus og for dreiemodus. For dreiemodusen oppretter du en egen overvåkningsinnstilling (linje i tabellen).

Angi følgende data i tabellen:

| Kolonne | Funksjon |
|---------|--|
| NR | Løpende linjenummer i tabellen |
| AFC | Navnet på overvåkningsinnstillingen. Dette navnet må du føre inn i kolonnen AFC i verktøytabelen. Navnet fastsetter tilordningen til verktøyet. |
| FMIN | Mating der styringen skal utføre en overbelastningsreaksjon. Inndataverdi i dreiemodus: 0 (er ikke nødvendig i dreiemodus) |
| FMAX | Maksimal mating i materialet som styringen automatisk kan øke til. Inndataverdi i dreiemodus: 0 (er ikke nødvendig i dreiemodus) |
| FIDL | Mating som styringen skal kjøre med når verktøyet ikke skjærer (mating i luften). Inndataverdi i dreiemodus: 0 (er ikke nødvendig i dreiemodus) |
| FENT | Mating som styringen skal kjøre med når verktøyet kjøres ut og inn av materialet. Inndataverdi i dreiemodus: 0 (er ikke nødvendig i dreiemodus) |
| OVLD | Reaksjon som styringen skal utføre ved overbelastning: <ul style="list-style-type: none"> ■ E: Vise feilmelding på skjermen ■ L: Sperr det gjeldende verktøyet ■ -: Ikke utfør overbelastningsreaksjoner Det er ikke mulig å veksle inn et søsterverktøy i dreiemodus. Hvis du definerer overlastreaksjonen M , viser styringen en feilmelding. |
| POUT | Angi minimumslasten Pmin for verktøybruddovervåkningen |
| SENS | Reguleringens ømfintlighet Inndataverdi i dreiemodus: 0 eller 1 til overvåkning av minstelast Pmin <ul style="list-style-type: none"> ■ SENS 1: Pmin blir vurdert ■ SENS 0: Pmin blir ikke vurdert |
| PLS | Verdi som styringen skal overføre til PLS i begynnelsen av et bearbeidingssegment. Maskinprodusenten fastsetter funksjonen. Følg maskinhåndboken. |

Fastsette overvåkningsinnstillingen for dreieverktøy

Du fastsetter overvåkningsinnstillingen separat for hvert dreieverktøy. Slik går du frem:

- ▶ Åpne verktøytabelen TOOL.T.
- ▶ Søk etter dreieverktøy.
- ▶ Bekrefte den ønskede AFC-strategien i kolonnen AFC.

Hvis du arbeider med den utvidede verktøybehandlingen, kan du også angi overvåkningsinnstillingen direkte i formularet.

Gjennomføre læresnitt

I dreiemodus må hele lærefasen utføres fullstendig. Styringen viser en feilmelding hvis du angir **TIME** eller **DIST** ved funksjonen **AFC CUT BEGIN**.

Det er ikke tillatt å avbryte med funksjonstasten **AVSLUTT LÆRING**.

Det er ikke tillatt å nullstille referanselasten. Funksjonstasten **PREF RESET** er merket i grått.

Aktivere og deaktivere AFC

Du aktiverer matingskontrollen på samme måte som i fresemodus.

Overvåke verktøyslitasje og verktøybrudd

I dreiemodus kan styringen overvåke verktøyet med hensyn til slitasje og brudd.

Et verktøybrudd fører til en plutselig lastreduksjon. For at styringen også skal overvåke lastreduksjonen, angir du verdien 1 i kolonnen SENS.



Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

15

Slipbearbeiding

15.1 Slipbearbeiding på fresemaskiner (alternativ nr. 156)

Innføring



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten konfigurerer og aktiverer slipbearbeidingen. Funksjoner og sykluser som beskrives her, gjelder ikke nødvendigvis for alle maskiner.

På spesielle fresemaskiner er det mulig å utføre både frese- og sliparbeid. På den måten kan emner bearbeides på én maskin, selv når komplekst frese- og dreiearbeid kreves.

Begrepet sliping omfatter mange forskjellige bearbeidingsmetoder som delvis er meget forskjellige, for eksempel:

- Koordinatsliping
- Rundsliping
- Flatsliping



På TNC 640 er for tiden koordinatsliping tilgjengelig.



Verktøyer ved sliping

Ved behandling av dreieverktøyer kreves andre geometriske beskrivelser enn ved frese- eller boreverktøy. Til dette formålet har styringen en spesiell skjemasert verktøybehandling for slipe- og avrettingsverktøyene.

Hvis sliping er frikoblet på fresemaskinen (alternativ 156), er funksjonen avretting også tilgjengelig. Med den kan du bringe slipeskiven i maskinen i form, eller foreta ettersliping.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Koordinatsliping

i Styringen tilbyr flere sykluser for de spesielle bevegelsesforløpene ved koordinatsliping og avretting.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

Koordinatsliping er sliping av en 2D-profil. Verktøybevegelsen på nivået kan overlages med en pendelbevegelse langs den aktive verktøyaksen.

På en fresemaskin brukes koordinatsliping hovedsakelig for å etterbearbeide en klargjort profil ved hjelp av et slipeverktøy. Koordinatsliping skiller seg kun i liten grad fra fresing. I stedet for et freseverktøy benytter du et slipeverktøy, for eksempel en slipestift eller en slipekive. Ved hjelp av koordinatsliping oppnår du høyere nøyaktigheter og bedre overflater enn ved fresing.

Bearbeidingen gjøres i fresemodus **FUNCTION MODE MILL**

Ved hjelp av slipecyklusene har slipeverktøyet spesielle bevegelsesforløp tilgjengelig. En hevebevegelse eller en oscillerende bevegelse, såkalt pendelheving, overlager bevegelsen i verktøyaksen på arbeidsplanet.

Sliping kan også foretas i det dreide arbeidsplanet. Styringen pendler langs den aktive verktøyaksen på arbeidsplanets koordinatsystem **WPL-CS**.

Pendelheving

Ved koordinatsliping kan du velge å overlage verktøyets bevegelse på nivået med en løftebevegelse, såkalt pendelheving. Den overlagrede løftebevegelsen er aktiv i den aktive verktøyaksen.

Du definerer løfteprosedyrens øvre og nedre grense og kan starte og stanse pendelhevingen og tilbakestille verdiene. Pendelheving er aktivert helt til du stanser det igjen. Med **M2** eller **M30** stopper pendelhevingen automatisk.

Styringen klargjør sykluser i forbindelse med definisjon, start og stans av pendelhevingen.

Så lenge pendelheving er aktivert i det startedeNC-programmet, kan du ikke skifte til driftsmodusen **Manuell drift** eller **Posisjonering m. man. inntasting**.

- i** Driftsinstruksjoner:
- Pendelheving fortsetter under programmert stans med **M0** samt i driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk** også etter at en NC-blokk er avsluttet.
 - Styringen støtter ikke mid-program-oppstart så lenge pendelheving er aktivert.

⚙ Følg maskinhåndboken!
Din maskinprodusent kan definere hvilken override som har innvirkning på pendelhevebevegelsen.

Grafisk visning av pendelheving

Simuleringsgrafikken i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** og **Programkjøring blokkrekke** utgjør den overlagrede løftebevegelsen.

Oppbygging av NC-programmet

Et NC-program med sliping er bygd opp på følgende måte:

- Avrett eventuelt slipeverktøyet
- Definer pendelheving
- Start eventuelt pendelheving separat
- Kjøre fra profil
- Stopp pendelheving

For konturen kan du benytte bestemte bearbeidingssykluser, for eksempel slipe-, lomme-, tapp- eller SL-sykluser.

Styringen utviser samme egenskaper ved slipeverktøyer som ved freseverktøyer:

- Hvis du uten syklus sliper en profil som har en minste innvendig radius som er mindre enn verktøyets radius, viser styringen en feilmelding.
- Hvis du arbeider med SL-sykluser, bearbeider styringen kun områder som aktuelt er mulige for verktøyradiusen. Restmaterialet blir værende.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

Korrigeringer under slipeprosessen

For at du skal oppnå nødvendig nøyaktighet, kan du ved hjelp av korreksjonstabellene foreta korrigeringer under koordinatslipingen.

Mer informasjon: "Korrekturtabell", Side 416

15.2 Avrett (alternativ nr. 156)

Grunnleggende informasjon funksjon Avrett



Følg maskinhåndboken!
Maskinprodusenten må tilpasse maskinen for avrettingen.
Maskinprodusenten gjør ev. egne sykluser tilgjengelig.

Avretting innebærer å etterslipe og forme slipeverktøyet i maskinen. Ved avretting bearbeider avrettingsverktøyet slipeskiven. Slipeverktøyet er dermed emne ved avretting.

Ved avretting oppstår en materialfjerning på slipeskiven samt en mulig slitasje på avrettingsverktøyet. Materialfjerningen samt slitasjen fører til endringer i verktøydatabasene, som må korrigeres etter avrettingen.

I verktøybehandlingen tilbyr parameteren COR_TYPE følgende korrekturmuligheter for verktøydatabasene:

- **Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL**
Korrekturmetode med materialfjerning på slipeverktøy
Mer informasjon: "Korrigeringsmetoder", Side 592
- **Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL**
Korrekturmetode med materialfjerning på avretterverktøy
Mer informasjon: "Korrigeringsmetoder", Side 592

Slipe- eller avrettingsverktøyet korrigerer du uavhengig av korrekturmetode med syklusene **1032 SLIPESKIVE LENGDEKORRIGERING** og **1033 SLIPESKIVE RADIUSKORRIGERING**.

Mer informasjon: Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingsyklus**



Ikke alle slipeverktøy må avrettes. Følg anvisningene til verktøyprodusenten.

Koordinatplan for avretting

Ved avretting ligger emnets nullpunkt langs en slipeskivekant. Den tilsvarende kanten velger du med syklusen **1030 MARKER SKYVEKANT**.

Oppstillingen av aksene er ved avretting fastlagt slik at X-koordinatene beskriver posisjoner langs slipeskiveradiusen og Z-koordinatene beskriver lengdeposisjonene på slipeverktøyaksen. På den måten er avrettingsprogrammene uavhengige av maskintype.

Maskinprodusenten fastsetter hvilke maskinaksers de programmerte bevegelsene utfører.



Forenklet avretting



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten må tilpasse maskinen for avrettingen.
Maskinprodusenten gjør ev. egne sykluser tilgjengelig.

Maskinprodusenten kan programmere hele avrettingen i en såkalt makro.

Avhengig av denne makroen starter du avrettingen med en av de følgende syklusene:

- Syklus **1010 AVRETTING DIAMETER**
- Syklus **1015 PROFILAVRETTING**
- Syklus **1016 AVRETTING KOPPSKIVE**
- Maskinprodusentsyklus

Det er ikke nødvendig å programmere **FUNCTION DRESS BEGIN**.

I dette tilfellet definerer maskinprodusenten avrettingens forløp.

Korrigeringsmetoder

Materialfjerning på slipeverktøyet

Ved avretting bruker du vanligvis et avrettingsverktøy som er hardere enn slipeverktøyet. På grunn av forskjellen i hardhet skjer materialfjerningen ved avretting hovedsakelig på slipeverktøyet. Den programmerte avrettingsmengden fjernes faktisk fra slipeverktøyet siden avrettingsverktøyet ikke slites merkbart. I dette tilfellet bruker du korrigeringsmetoden **Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL** i parameteren **COR_TYPE** til slipeverktøyet.

Ytterligere informasjon: Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program

Med denne korrigeringsmetoden forblir verktøydataene til avrettingsverktøyet konstante. Styringen korrigerer kun slipeverktøyet som følger:

- Programmert avrettingsmengde i slipeverktøyets grunndata, f.eks. **R-OVR**
- Eventuelt målt avvik mellom nominell og faktisk mål i korrekturdataene til slipeverktøyet, f.eks. **dR-OVR**

Materialfjerning på avrettingsverktøyet

I motsetning til standardtilfellet skjer materialfjerning med visse slipe- og avrettingskombinasjoner ikke bare på slipeverktøyet. I dette tilfellet slites avrettingsverktøy merkbart, f.eks. ved svært harde slipeverktøy i kombinasjon med mykere avrettingsverktøy. For å korrigere denne merkbare slitasjen på avrettingsverktøyet har styringen korrigeringsmetoden **Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL** i **COR_TYPE**- parameteren til slipeverktøyet.

Ytterligere informasjon: Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program

Med denne korrigeringsmetoden endres verktøydataene til avrettingsverktøyet tydelig. Styringen korrigerer både slipeverktøyet og avrettingsverktøyet som følger:

- Avrettingsmengde i slipeverktøyets grunndata, f.eks. **R-OVR**
- Målt slitasje i korrekturdatene til avrettingsverktøyet, f.eks. **B.DXL**

Hvis du bruker korrigeringsmetoden **Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL**, lagrer styringen etter avretting verktøynummeret til det brukte avrettingsverktøyet i **T_DRESS**-parameteren til slipeverktøyet. Ved fremtidige avrettinger overvåker styringen om du bruker det definerte avrettingsverktøyet. Hvis du bruker et annet avrettingsverktøy, stopper styringen behandlingen med en feilmelding.

Du må måle slipeverktøyet på nytt etter hver avretting, slik at styringen kan fastslå og korrigere slitasjen.



Ved korrigeringsmetoden **Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL** kan ingen oppstilte avrettingsverktøy brukes .

Programmere avretting FUNCTION DRESS



Følg maskinhåndboken!

Avretting er en maskinavhengig funksjon. Maskinprodusenten har eventuelt en forenklet fremgangsmåte som du kan bruke.

Mer informasjon: "Forenklet avretting", Side 592

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Ved aktivering av **FUNCTION DRESS BEGIN** kobler styringen om kinematikken. Slipeskiven blir til emne. Aksene beveger seg dermed i motsatt retning. Under kjøringen av funksjonen og etterfølgende bearbeiding er det fare for kollisjon!

- ▶ Aktiver avrettingsmodusen **FUNCTION DRESS** bare i driftsmodusene **Programkjøring enkeltblokk** eller **Programkjøring blokkrekke**
- ▶ Posisjoner slipeskiven i nærheten av avrettingsverktøyet før funksjonen **FUNCTION DRESS BEGIN**
- ▶ Arbeid kun med sykluser fra HEIDENHAIN eller maskinprodusenten etter funksjonen **FUNCTION DRESS BEGIN**
- ▶ Kontroller aksenes bevegelsesretning etter et NC-programavbrudd eller et strømbrudd.
- ▶ Programmer ev. kinematikkomboblingen på nytt

MERKNAD

Kollisjonsfare!

Avrettingssyklusene posisjonerer avrettingsverktøyet på den programmerte slipeskivekanten. Posisjoneringen skjer samtidig i to akser av arbeidsplanet. Styringen gjennomfører ikke noen kollisjonstest under bevegelsen! Kollisjonsfare!

- ▶ Posisjoner slipeskiven i nærheten av avrettingsverktøyet før funksjonen **FUNCTION DRESS BEGIN**
- ▶ Kontroller at det ikke er fare for kollisjon
- ▶ Kjør NC-programmet langsomt inn

Driftsinstruksjoner

- Slipeverktøyet skal ikke være tilordnet verktøyholderkinematikk.
- Styringen viser ikke avrettingen grafisk. Tidene som har blitt beregnet ved hjelp av simuleringen, stemmer ikke overens med de faktiske bearbeidingstidene. Årsaken til dette er blant annet nødvendig omkobling av kinematikken.
- Ved bytte til avretting vil slipeverktøyet forbli i spindelen og beholder aktuelt turtall.

Styringen kjører ikke noe mid-program under avrettingen. Hvis du velger den første NC-blokken etter avretting ved mid-programstart, kjører styringen til den posisjonen som ble kjørt til sist under avrettingen.


Merknader til programmeringen

- Funksjonen **FUNCTION DRESS BEGIN** er kun tillatt hvis det sitter et slipeverktøy i spindelen.
- Når funksjonene Drei arbeidsplan eller **TCPM** er aktive, kan du ikke bytte til avretting.
- I avrettingsmodus er ingen sykluser for koordinatomregning tillatt.
- Funksjonen **M140** er ikke tillatt ved avretting.
- Under avrettingen må verktøyskjæret på avrettingsverktøyet og sentrumet til slipeskiven være i samme høyde. Den programmerte Y-koordinaten må være 0.

Omkobling mellom normaldrift og avrettingsdrift

For at styringen skal koble om til avrettingskinematikk, må du programmere avrettingen mellom funksjonene **FUNCTION DRESS BEGIN** og **FUNCTION DRESS END**.

Når avrettingsdrift er aktiv, viser styringen et symbol i statusindikatoren.

| Symbol | Arbeidsmodus |
|---|--|
|  | Avrettingsdrift aktiv: FUNCTION DRESS BEGIN |

Ingen symbol Normaldrift fres eller koordinatsløyfer aktive

Med funksjonen **FUNCTION DRESS END** stiller du tilbake til normaldrift.

Ved et NC-programavbrudd eller et strømbrydd aktiverer styringen automatisk normaldrift og kinematikken som var aktiv før avrettingen.

MERKNAD**Kollisjonsfare!**

Ved aktiv avrettingskinematikk utføres eventuelt maskinbevegelsene i motsatt retning. Hvis du kjører aksene, er det kollisjonsfare.

- ▶ Kontroller aksenes bevegelsesretning etter et NC-programavbrudd eller et strømbrydd.
- ▶ Programmer ev. kinematikkomblikningen på nytt

Aktiver avrettingsdrift

Når du skal aktivere avrettingen, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **PROGRAM FUNKSJONER**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNCTION DRESS**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FUNKTION DRESS BEGIN**

Hvis maskinprodusenten har aktivert kinematikkvalget, går du frem på følgende måte:

- ▶ Trykk på funksjonstasten **VELG KINEMATIKK**
- ▶ Forposisjoner avrettingsverktøyet og slipeverktøysentrum i y-koordinaten slik at de passer til hverandre

Eksempel

| | |
|---|--|
| 11 FUNCTION DRESS BEGIN | Aktiver avrettingsdrift |
| 12 FUNCTION DRESS BEGIN "KINE_DRESS" | Aktiver avrettingsdrift med kinematikkvalget |

Med funksjonen **FUNCTION DRESS END** stiller du tilbake til normaldrift.

Eksempel

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| 18 FUNCTION DRESS END | Deaktiver avrettingsdrift |
|------------------------------|---------------------------|

16

**Betjene berørings-
skjerm**

16.1 Skjerm og betjening

Berøringssskjem



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Berøringssskjermen skiller seg optisk ut ved hjelp av en svart ramme og de manglende funksjonsvalgtastene.

Alternativt har TNC 640 integrert kontrollpanelet i skjermen.

1 Topptekst

Når styringen er slått på, viser toppteksten i skjermbildet de valgte driftsmodusene.

2 Funksjonstastlinje for maskinprodusenten

3 Funksjonstastlinje

Styringen viser flere funksjoner i en funksjonstastlinje. Den aktive funksjonstastlinjen er markert i blått.

4 Integrert kontrollpanel

5 Definere inndelingen av skjermen

6 Veksle mellom skjermbilde for maskindriftsmodi, programmeringsdriftsmodi og et tredje skrivebord



Betjening og rengjøring



Betjening av berøringsskjermer ved elektrostatisk lading

Berøringsskjermene er basert på et kapasitivt funksjonsprinsipp som gjør de ømfintlige for elektrostatisk lading hos betjeningspersonalet.

For å bøte på dette avleder man den statiske oppladingen ved å gripe tak i metalliske, jordete gjenstander. En løsning kan være ESD-bekledning.

De kapasitive sensorene registrerer en berøring så snart en menneskelig finger berører berøringsskjermen. Du kan også betjene berøringsskjermen med skitne hender, så lenge berøringssensorene registrerer hudmotstanden. Mens væsker i små mengder ikke forårsaker forstyrrelser, kan større væskemengder utløse feilinnlegg.



Unngå smuss ved å bruke arbeidshansker. Spesielle arbeidshansker for berøringsskjerm har metallioner i gummimaterialet, som leder hudmotstanden videre til skjermen.

Oppretthold berøringsskjermens funksjonsevne ved å utelukkende bruke følgende rengjøringsmidler:

- Glassrengjøringsmiddel
- Skummende rengjøringsmiddel for skjermer
- Mildt oppvaskmiddel



Ikke påfør rengjøringsmiddelet direkte på skjermen, men fukt en egnet rengjøringsklut med det.

Slå styringen av før du rengjør skjermen. Alternativt kan du også bruke berøringsskjermens rengjøringsmodus.

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



For å unngå skader på berøringsskjermen må du ikke bruke følgende rengjøringsmidler eller hjelpestoffer:

- Aggressive løsemidler
- Skuremidler
- Trykkluft
- Dampstråler

Kontrollpanel

Avhengig av versjonen kan styringen betjenes via det eksterne kontrollpanelet som tidligere. Berøringsbetjening ved hjelp av gester fungerer også.

Hvis du har en styring med integrert kontrollpanel, gjelder følgende beskrivelse

Integrert kontrollpanel

Kontrollpanelet er integrert i skjermen. Kontrollpanelets innhold endrer seg alt etter hvilken driftsmodus du befinner deg i.

1 Område der du kan vise følgende:

- alfanumerisk tastatur
- **HEROS-meny**
- potensiometer for simuleringshastigheten (bare i driftsmodusen **Programtest**)

2 Driftsmoduser for maskinen

3 Driftsmoduser for programmering

Den aktive driftsmodusen som skjermen er vekslet til, viser styringen i grønt.

Driftsmodusen i bakgrunnen viser styringen som en liten hvit trekant.

4 ■ Filbehandling

- Lommekalkulator
- MOD-funksjon
- HELP-funksjon
- Visning av feilmeldinger

5 Menyene Hurtigtillgang

Avhengig av driftsmodusen finner du raskt de viktigste funksjonene her.

6 Åpne programmeringsdialoger (bare i driftsmodiene **Programmering** og **Posisjonering m. man. inntasting**)

7 Tallinnlegging og aksevalg

8 Navigering

9 Piler og hoppkommando **GOTO**

10 Oppgavelinje

Ytterligere informasjon: Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

I tillegg leverer maskinprodusenten et maskinkontrollpanel.




Følg maskinhåndboken!

Taster, f.eks. **NC-start** eller **NC-stopp**, er beskrevet i maskinhåndboken.


Generell betjening

Følgende taster kan enkelt erstattes av for eksempel gester:

| Tast | Funksjon | Gest |
|------|------------------------------|---|
| | Skifte av driftsmoduser | Trykk på driftsmodusen i toppteksten |
| | Skifte av funksjonstastrekke | Sveip vannrett over funksjonstastlinjen |
| | Funksjonsvalgtaster | Trykk på funksjonen på berørings skjermen |

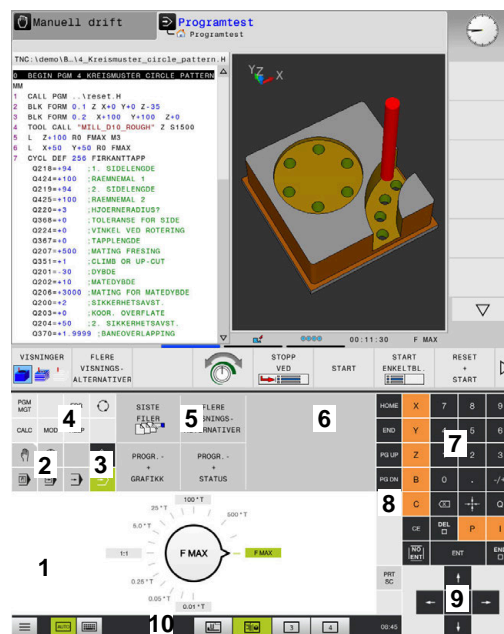

Kontrollpanel for driftsmodusen Programtest

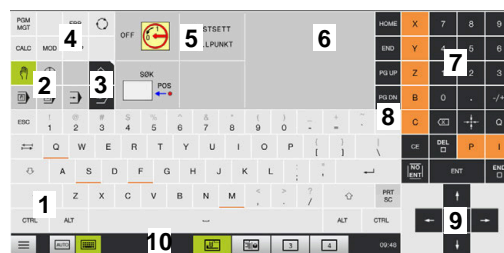










Kontrollpanel for driftsmodusen Manuell drift

16.2 Gester




Oversikt over mulige gester

Skjermen for styringen støtter flerberøring. Det betyr at den kjenner igjen ulike gester, også bruk av flere fingre samtidig.

| Symbol | Geste | Beskrivelse |
|--|----------------------|--|
|  | Trykke | En kort berøring av skjermen |
|  | Dobbeltrykke | To korte berøringer av skjermen |
|  | Stopp | En lengre berøring av skjermen |
|  Dersom du holder permanent, avbryter styringen automatisk etter ca. 10 sekunder. Dette betyr at ingen kontinuerlig betjening er mulig. | | |
|  | Sveipe | Flytende bevegelse over skjermen |
|  | Trekke | En bevegelse over skjermen hvor startpunktet er entydig definert |
|  | Trekke med to fingre | Parallele bevegelser med to fingre over skjermen hvor startpunktet er entydig definert |
|  | Strekke | Bevege to fingre fra hverandre |
|  | Knipe | Bevege to fingre mot hverandre |

Navigere i tabeller og NC-programmer

Du kan navigere i et NC-program eller en tabell på følgende måte:

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|--------------|---|
|  | Trykke | Merke NC-blokk eller tabell Stanse rulling |
|  | Dobbeltrykke | Aktivere tabellcelle |
|  | Sveipe | Rulle gjennom NC-program eller tabell |






Betjene simulering

Styringen tilbyr berøringsbetjening ved følgende grafikk:

- Programmeringsgrafikk i driftsmodusen **Programmering**
- 3D-visning i driftsmodusen **Programtest**
- 3D-visning i driftsmodusen **Prog.kjøring enkeltblokk**
- 3D-visning i driftsmodusen **Prog.kjøring blokkrekke**
- Kinematikkvisning


Rotere, zoome og forskyve grafikk

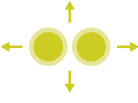Styringen har følgende gester:

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|----------------------|---|
|  | Dobbeltrykke | Sette grafikken til opprinnelig størrelse |
|  | Trekke | Dreie grafikk (bare 3D-grafikk) |
|  | Trekke med to fingre | Forskyve grafikk |
|  | Strekke | Forstørre grafikk |
|  | Knipe | Forminske grafikk |

Måle grafikk

Hvis du har aktivert måling i driftsmodusen **Programtest**, har du følgende ytterligere funksjoner:

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|--------|----------------|
|  | Trykke | Velg målepunkt |

Betjene CAD-Viewer





Styringen støtter berøringsbetjeningen også ved arbeid med **CAD-Viewer**. Forskjellige gester er tilgjengelige alt etter driftsmodusen.



For at du skal kunne bruke alle applikasjonene, må du velge den ønskede funksjonen på forhånd ved hjelp av ikonet:

| Ikon | Funksjon |
|---|--|
|  | Grunninnstilling |
|  | Legg til Det samme som å trykke på tasten Shift i valgmodusen |
|  | Fjern Det samme som å trykke på tasten CTRL i valgmodusen |

Stille inn modusen Layer og fastsette nullpunkt



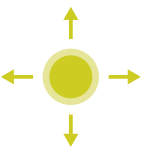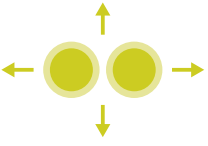

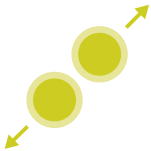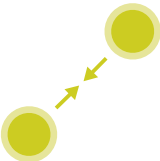
Styringen har følgende gester:





| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|--|--|
|  | Trykke på et element | Vise elementinformasjon Bestemme nullpunkt |
|  | Dobbeltrykke på bakgrunnen | Stille tilbake grafikk eller 3D-modell til opprinnelig størrelse |
|  | Aktiver Legg til og dobbeltrykk på bakgrunnen | Stille tilbake grafikk eller 3D-modell til opprinnelig størrelse og vinkel |
|  | Trekke | Dreie grafikk eller 3D-modell (bare stille inn modusen Layer) |
|  | Trekke med to fingre | Forskyve grafikk eller 3D-modell |

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|---------|-----------------------------------|
|  | Strekke | Forstørre grafikk eller 3D-modell |
|  | Knipe | Forminske grafikk eller 3D-modell |

Velge kontur



Styringen har følgende gester:



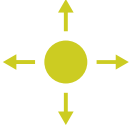
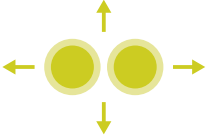
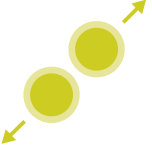
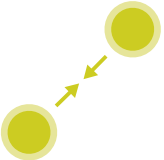
| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|---|---|
|  | Trykke på et element | Velge element |
|  | Trykke på et element i vinduet Listevising | Velge eller velge bort elementer |
|  | Aktiver Legge til og trykk på et element | Dele, forkorte, forlenge element |
|  | Aktiver Fjerne og trykk på et element | Velg bort element |
|  | Dobbeltrykke på bakgrunnen | Sette grafikken tilbake til opprinnelig størrelse |

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|------------------------|---|
|  | Sveipe over et element | Vise forhåndsvisning av elementer som kan velges Vise elementinformasjon |
|  | Trekke med to fingre | Forskyve grafikk |
|  | Strekke | Forstørre grafikk |
|  | Knipe | Forminske grafikk |

Velg bearbeidingsposisjoner

Styringen har følgende gester:

| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|----------------------------|---|
|  | Trykke på et element | Velge element Velge skjæringspunkt |
|  | Dobbeltrykke på bakgrunnen | Sette grafikken tilbake til opprinnelig størrelse |
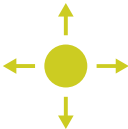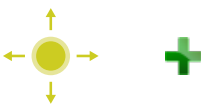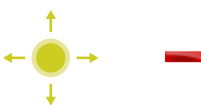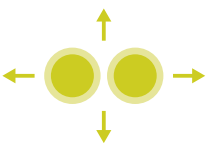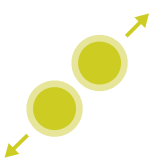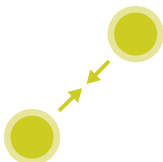
| Symbol | Geste | Funksjon |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Sveipe over et element | Vise forhåndsvisning av elementer som kan velges Vise elementinformasjon |
|  | Aktiver Legge til og trekk | Strekk hurtigvalgsområdet |
|  | Aktiver Fjerne og trekk | Strekk området for å velge bort elementer |
|  | Trekke med to fingre | Forskyve grafikk |
|  | Strekke | Forstørre grafikk |
|  | Knipe | Forminske grafikk |

Lagre elementer og veksle til NC-programmet

Styringen lagrer de valgte elementene hvis du trykker på de tilhørende ikonene.

Du kan skifte tilbake til driftsmodusen **Programmering** på følgende måter:

- Trykk på tasten **Programmering**
Styringen skifter til driftsmodusen **Programmering**.
- Lukk **CAD-Viewer**
Styringen skifter automatisk til driftsmodusen **Programmering**.
- Via oppgavelinjen for å holde **CAD-Viewer** åpen på det tredje skrivebordet
Det tredje skrivebordet blir værende aktivt i bakgrunnen.

17

**Tabeller og
oversikter**

17.1 Systemdata

Liste over FN 18-funksjoner

Med funksjonen **FN 18: SYSREAD** kan du lese systemdata og lagre dem i Q-parametere. Du velger systemdato via et gruppenummer (ID-nr.), et systemdatanummer og eventuelt via en indeks.



De leste verdiene i funksjonen **FN 18: SYSREAD** viser styringen alltid **metrisk** uavhengig av enheten til NC-programmet.

Under finner du en fullstendig liste over **FN 18: SYSREAD**-funksjoner. Avhengig av hvilken type styring du har, er kanskje ikke alle funksjonene tilgjengelige.

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Programinformasjon | | | | |
| | 10 | 3 | - | Nummer på den aktive bearbeidingssyklusen |
| | | 6 | - | Nummer på den sist utførte touch-probe-syklusen -1 = ingen |
| | | 7 | - | Type oppkallende NC-program: -1 = ingen 0 = synlig NC-program 1 = syklus/makro, hovedprogram er synlig 2 = syklus/makro, det finnes ikke noe synlig hovedprogram |
| | | 8 | 1 | Måleenhet for umiddelbart opphentede NC-program (det kan også være en syklus). Returverdier: 0 = mm 1 = Inch -1 = det finnes ikke noe tilsvarende program |
| | | | 2 | Måleenhet for det NC-programmet som er synlig i postvisningen, som den aktuelle syklusen ble direkte eller indirekte hentet opp fra. Returverdier: 0 = mm 1 = Inch -1 = det finnes ikke noe tilsvarende program |
| | | 9 | - | Innenfor en M-funksjonsmakro: M-funksjonens nummer. Annet -1 |
| | | 103 | Q-parameter- nummer | Relevant i NC-sykluser: For forespørsel om Q-parameteren som er angitt under IDX i tilhørende CYCLE DEF, er eksplisitt angitt. |
| | | 110 | QS-parame- ternr. | Finnes det en fil med navnet QS(IDX)? 0 = nei, 1 = ja Funksjonen løser opp relative filbaner. |
| | | 111 | QS-parame- ternr. | Finnes det en katalog med navnet QS(IDX)? 0 = nei, 1 = ja Bare absolutt katalogbane er mulig. |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Hoppadresser i systemet | | | | |
| | 13 | 1 | - | Label-nummer eller label-navn (streng eller QS) som det hoppes til ved M2/M30, i stedet for at det aktuelle NC-programmet avsluttes. Verdi = 0: M2/M30 fungerer normalt. |
| | | 2 | - | Label-nummer eller label-navn (streng eller QS) som hoppes til ved FN14: ERROR med reaksjon NC-CANCEL, i stedet for at NC-programmet skal avbrytes med en feil. Du kan lese feilnummeret som er programmert i FN14-kommandoen, under ID992 NR14. Verdi = 0: FN14 fungerer normalt. |
| | | 3 | - | Label-nummer eller label-navn (streng eller QS) som det hoppes til ved en intern server-feil (SQL, PLS, CFG) eller ved feil filoperasjoner (FUNCTION FILECOPY, FUNCTION FILEMOVE eller FUNCTION FILEDELETE), i stedet for at NC-programmet skal avbrytes med en feil. Verdi = 0: Feilen fungerer normalt. |
| Indisert tilgang til Q-parameter | | | | |
| | 15 | 11 | Q-parame- ternr. | Leser Q(IDX) |
| | | 12 | QL-parame- ternr. | Leser QL(IDX) |
| | | 13 | QR-parame- ternr. | Leser QR(IDX) |
| Maskinstatus | | | | |
| | 20 | 1 | - | Aktivt verktøynummer |
| | | 2 | - | Forberedt verktøynummer |
| | | 3 | - | Aktiv verktøyakse 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W |
| | | 4 | - | Programmert spindelurtall |
| | | 5 | - | Aktiv spindeltilstand -1 = spindeltilstand udefinert 0 = M3 aktiv 1 = M4 aktiv 2 = M5 etter M3 aktiv 3 = M5 etter M4 aktiv |
| | | 7 | - | Aktivt girtrinn |
| | | 8 | - | Aktiv kjølemiddeltilstand 0 = av, 1 = på |
| | | 9 | - | Aktiv mating |
| | | 10 | - | Indeks på forberedt verktøy |
| | | 11 | - | Indeks på aktivt verktøy |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| | | 14 | - | Nummer på den aktive spindelen |
| | | 20 | - | Programmert skjærehastighet i dreiemodus |
| | | 21 | - | Spindelmodus i dreiemodus: 0 = konst. turtall 1 = konst. skjærehast. |
| | | 22 | - | Kjølevæsketilstand M7: 0= inaktiv, 1 = aktiv |
| | | 23 | - | Kjølevæsketilstand M8: 0= inaktiv, 1 = aktiv |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Kanaldata | | | | |
| | 25 | 1 | - | Kanalnummer |
| Syklusparameter | | | | |
| | 30 | 1 | - | Sikkerhetsavstand |
| | | 2 | - | Boreddybde/fresedybde |
| | | 3 | - | Matedybde |
| | | 4 | - | Mating for matedybde |
| | | 5 | - | Første sidelengde ved lomme |
| | | 6 | - | Andre sidelengde ved lomme |
| | | 7 | - | Første sidelengde ved not |
| | | 8 | - | Andre sidelengde ved not |
| | | 9 | - | Radius for rund lomme |
| | | 10 | - | Mating fresing |
| | | 11 | - | Roteringsretning for fresebanen |
| | | 12 | - | Forsinkelse |
| | | 13 | - | Gjengestigning syklus 17 og 18 |
| | | 14 | - | Toleranse finkutt |
| | | 15 | - | Utfresingsvinkel |
| | | 21 | - | Probevinkel |
| | | 22 | - | Probeområde |
| | | 23 | - | Probemating |
| | | 48 | - | Toleranse |
| | | 49 | - | HSC-modus (syklus 32 Toleranse) |
| | | 50 | - | Toleranse roteringsakser (syklus 32 Toleranse) |
| | | 52 | Q-parameter- nummer | Typen overføringsparameter ved brukersykluser: -1: Syklusparameter ikke programmert i CYCL DEF 0: Syklusparameter numerisk programmert i CYCL DEF (Q-parameter) 1: Syklusparameter programmert som streng i CYCL DEF (Q-parameter) |
| | | 60 | - | Sikker høyde (probesyklus 30 til 33) |
| | | 61 | - | Kontrollere (probesyklus 30 til 33) |
| | | 62 | - | Skjæreoppmåling (probesyklus 30 til 33) |
| | | 63 | - | Q-parameternummer for resultatet (probesyklus 30 til 33) |
| | | 64 | - | Q-parametertype for resultatet (probesyklus 30 til 33) 1 = Q, 2 = QL, 3 = QR |
| | | 70 | - | Multiplikator for mating (syklus 17 og 18) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Modal tilstand | | | | |
| | 35 | 1 | - | Toleranse: 0 = absolutt (G90) 1 = inkrementell (G91) |
| | | 2 | - | Radiuskorrigerings: 0 = R0 1 = RR/RL 10 = Face Milling 11 = Peripheral Milling |
| Data for SQL-tabeller | | | | |
| | 40 | 1 | - | Resultatkode for siste SQL-kommando. Hvis den siste resultatkode var 1 (= feil), blir feilkoden overført som returverdi. |
| Data fra verktøytabell | | | | |
| | 50 | 1 | Verktøynr. | Verktøylengde L |
| | | 2 | Verktøynr. | Verktøyradius R |
| | | 3 | Verktøynr. | Verktøyradius R2 |
| | | 4 | Verktøynr. | Toleranse verktøylengde DL |
| | | 5 | Verktøynr. | Toleranse verktøyradius DR |
| | | 6 | Verktøynr. | Toleranse verktøyradius DR2 |
| | | 7 | Verktøynr. | Verktøy sperret TL 0 = ikke sperret, 1 = sperret |
| | | 8 | Verktøynr. | Nummer på søsterverktøy RT |
| | | 9 | Verktøynr. | Maksimal levetid TIME1 |
| | | 10 | Verktøynr. | Maksimal levetid TIME2 |
| | | 11 | Verktøynr. | Aktuell levetid CUR.TIME |
| | | 12 | Verktøynr. | PLS-status |
| | | 13 | Verktøynr. | Maksimal skjærelengde LCUTS |
| | | 14 | Verktøynr. | Maksimal innstikkingsvinkel ANGLE |
| | | 15 | Verktøynr. | TT: Antall skjær CUT |
| | | 16 | Verktøynr. | TT: Slitetoleranse lengde LTOL |
| | | 17 | Verktøynr. | TT: Slitetoleranse radius RTOL |
| | | 18 | Verktøynr. | TT: rotasjonsretning DIRECT 0 = positiv, -1 = negativ |
| | | 19 | Verktøynr. | TT: forskyvning plan R-OFFS R = 99999,9999 |
| | | 20 | Verktøynr. | TT: Forskyvning lengde L-OFFS |
| | | 21 | Verktøynr. | TT: Bruddtoleranse lengde LBREAK |
| | | 22 | Verktøynr. | TT: Bruddtoleranse radius RBREAK |
| | | 28 | Verktøynr. | Maksimalt turtall NMAX |
| | | 32 | Verktøynr. | Spissvinkel TANGLE |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| | | 34 | Verktøynr. | Løfting tillatt LIFTOFF (0 = nei, 1 = ja) |
| | | 35 | Verktøynr. | Slitasjetoleransradius R2TOL |
| | | 36 | Verktøynr. | Verktøytype TYPE (fres = 0, slipeverktøy = 1, ... touch-probe = 21) |
| | | 37 | Verktøynr. | Tilhørende linje i touch-probe-tabellen |
| | | 38 | Verktøynr. | Tidsstempel for siste bruk |
| | | 39 | Verktøynr. | ACC |
| | | 40 | Verktøynr. | Stigning for gjengesykluser |
| | | 41 | Verktøynr. | AFC: referanselast |
| | | 42 | Verktøynr. | AFC: overbelastning forvarsel |
| | | 43 | Verktøynr. | AFC: overbelastning NC-stopp |
| | | 44 | Verktøynr. | Verktøyets standtid overskredet |
| | | 45 | Verktøynr. | Bredden til skjæreplaten(RCUTS) i fronten |
| | | 46 | Verktøynr. | Nyttelengde for fresen (LU) |
| | | 47 | Verktøynr. | Halsradius for fresen (RN) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Data fra plasstabell | | | | |
| | 51 | 1 | Plassnummer | Verktøynummer |
| | | 2 | Plassnummer | 0 = ikke noe spesialverktøy 1 = spesialverktøy |
| | | 3 | Plassnummer | 0 = ingen fast plass 1 = fast plass |
| | | 4 | Plassnummer | 0 = ingen sperret plass 1 = sperret plass |
| | | 5 | Plassnummer | PLS-status |
| Beregne verktøyplass | | | | |
| | 52 | 1 | Verktøynr. | Plassnummer |
| | | 2 | Verktøynr. | Verktøymagasinnnummer |
| Fil-informasjon | | | | |
| | 56 | 1 | - | Antall linjer i verktøytabelen |
| | | 2 | - | Antall linjer i den aktive nullpunktstabellen |
| | | 4 | - | Antall linjer i en fritt definerbar tabell som ble åpnet med FN26: TABOPEN |
| Verktøydata for T- og S-strober | | | | |
| | 57 | 1 | T-kode | Verktøynummer IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy) |
| | | 2 | T-kode | Verktøyindeks IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy) |
| | | 5 | - | Spindelurtall IDX0 = T0-strobe (legge ned verktøy), IDX1 = T1-strobe (veksle inn verktøy), IDX2 = T2-strobe (klargjøre verktøy) |
| Verdier programmert i TOOL CALL | | | | |
| | 60 | 1 | - | Verktøynummer T |
| | | 2 | - | Aktiv verktøyakse 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W |
| | | 3 | - | Spindelurtall S |
| | | 4 | - | Toleranse verktøylengde DL |
| | | 5 | - | Toleranse verktøyradius DR |
| | | 6 | - | Automatisk TOOL CALL 0 = ja, 1 = nei |
| | | 7 | - | Toleranse verktøyradius DR2 |
| | | 8 | - | Verktøyindeks |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 9 | - | Aktiv mating |
| | | 10 | - | Skjærehastighet i [mm/min] |
| Verdier programmert i TOOL DEF | | | | |
| | 61 | 0 | Verktøynr. | Lese nummeret på verktøyskiftesekvensen: 0 = verktøy allerede i spindel, 1 = skifte mellom eksterne verktøy, 2 = skifte fra internt til eksternt verktøy, 3 = skifte fra spesialverktøy til eksternt verktøy, 4 = skifte til eksternt verktøy, 5 = skifte fra eksternt til internt verktøy, 6 = skifte fra internt til internt verktøy, 7 = skifte fra spesialverktøy til internt verktøy, 8 = skifte til internt verktøy, 9 = skifte fra eksternt verktøy til spesialverk- tøy, 10 = skifte fra spesialverktøy til internt verktøy, 11 = skifte fra spesialverktøy til spesialverktøy, 12 = skifte til spesialverktøy, 13 = skifte ut eksternt verktøy, 14 = skifte ut internt verktøy, 15 = skifte ut spesialverktøy |
| | | 1 | - | Verktøynummer T |
| | | 2 | - | Lengde |
| | | 3 | - | Radius |
| | | 4 | - | Indeks |
| | | 5 | - | Verktøydata programmert i TOOL DEF 1 = ja, 0 = nei |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Verdier programmert med FUNCTION TURNDATA | | | | |
| | 62 | 1 | - | Toleranse verktøylengde DXL |
| | | 2 | - | Toleranse verktøylengde DYL |
| | | 3 | - | Toleranse verktøylengde DZL |
| | | 4 | - | Toleranse skjæreradius DRS |
| Informasjon om HEIDENHAIN-sykluser | | | | |
| | 71 | 0 | 0 | Indeks for NC-aksen som LAC-veiekjøringen skal gjennomføres for hhv. ble gjennomført for sist (X til W = 1 til 9) |
| | | | 2 | Den totale tregheten i [kgm ²] (ved rundakser A/B/C) hhv. den totale massen i [kg] (ved lineærakser X/Y/Z) som er beregnet av LAC-veiekjøringen |
| | | 1 | 0 | Syklus 957 Frikjøring ut av gjengen |
| | | 20 | 0 | Konfigureringsinformasjon for avretting: (CfgDressSettings) Maksimal søkevei/sikkerhetsavstand |
| | | | 1 | Konfigureringsinformasjon for avretting: (CfgDressSettings) Søkehastighet (med strukturlydmikrofon) |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for avretting: (CfgDressSettings) Faktor for mating (kjøring uten berøring) |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for avretting: (CfgDressSettings) Faktor for mating på skivesiden |
| | | | 4 | Konfigureringsinformasjon for avretting: (CfgDressSettings) Faktor for mating på skiveradius |
| | | | 5 | Verktøyinformasjon for avretting: (toolgrind.grd) Sikkerhetsavstand) i Z (innvendig) |
| | | | 6 | Verktøyinformasjon for avretting: (toolgrind.grd) Sikkerhetsavstand) i Z (utvendig) |
| | | | 7 | Behandlingsinformasjon for avretting: Sikkerhetsavstand) i X (diameter) |
| | | | 8 | Behandlingsinformasjon for avretting: Skjærehastighetens forhold |
| | | | 9 | Behandlingsinformasjon for avretting: Programmerte numre for avrettingsverktøyet |
| | | | 10 | Behandlingsinformasjon for avretting: Programmerte numre for avrettingskinematikk |
| | | | 11 | Behandlingsinformasjon for avretting: TCPM aktiv/inaktiv |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | | 12 | Behandlingsinformasjon for avretting: Programmert posisjonering av rotasjonsaksen |
| | | | 13 | Behandlingsinformasjon for avretting: Slipeskivens skjærehastighet |
| | | | 14 | Behandlingsinformasjon for avretting: Avrettingsspindelens turtall |
| | | | 15 | Behandlingsinformasjon for avretting: Avretterens magasinnummer |
| | | | 16 | Behandlingsinformasjon for avretting: Avretterens plassnummer |
| | 21 | 0 | 0 | Konfigureringsinformasjon for sliping: (CfgGrindSettings) Forsyningshastighet (synkronpendling) |
| | | | 1 | Konfigureringsinformasjon for sliping: (CfgGrindSettings) Søkehastighet (med strukturlydmikrofon) |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for sliping: (CfgGrindSettings) Avlastningsmengde |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for sliping: (CfgGrindSettings) Målestyringsforskyvning |
| | 22 | 0 | 0 | Konfigureringsinformasjon for egenskapene dersom sensoren ikke responderte. (CfgGrindEvents/sensorNotReached) IDX: Sensor |
| | 23 | 0 | 0 | Konfigureringsinformasjon for egenskapene dersom sensoren allerede er aktiv ved start. (CfgGrindEvents/sensorActiveAtStart) IDX: Sensor |
| | 24 | 1 | 1 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = forsyning med touch-probe |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = forsyning med strukturlyd- mikrofon |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = forsyning med målestyring |
| | | | 9 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 1 |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | | 10 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 2 |
| | | | 11 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = mellomavretting |
| | | | 12 | Konfigureringsinformasjon for en ytterligere hendelse som brukes av en sensorfunksjon: (CfgGrindEvents/sensorSource2) Sensorfunksjon = innlæringstast |
| | 25 | | 1 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = forsyning med touch-probe |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = forsyning med strukturlyd-mikrofon |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengde til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = forsyning med målestyring |
| | | | 9 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 1 |
| | | | 10 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 2 |
| | | | 11 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = mellomavretting |
| | | | 12 | Konfigureringsinformasjon for avlastningsmengden til en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorRelease) Sensorfunksjon = innlæringstast |
| | 26 | | 1 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = forsyning med touch-probe |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = forsyning med strukturlyd-mikrofon |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = forsyning med målestyring |
| | | | 9 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 1 |
| | | | 10 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 2 |
| | | | 11 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = mellomavretting |
| | | | 12 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorReaction) Sensorfunksjon = innlæringstast |
| | 27 | | 1 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = forsyning med touch-probe |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = forsyning med strukturlyd-mikrofon |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = forsyning med målestyring |
| | | | 9 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 1 |
| | | | 10 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = OEM-spesifikk interaksjon 2 |
| | | | 11 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = mellomavretting |
| | | | 12 | Konfigureringsinformasjon for type reaksjon på en hendelse i en sensorfunksjon (CfgGrindEvents/sensorSource) Sensorfunksjon = innlæringstast |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 28 | 0 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Rundsliping - overstyringskilde for pendelbevegelsen |
| | | | 1 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Rundsliping - overstyringskilde for forsyningsbevegelsen |
| | | | 2 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Flatsliping - overstyringskilde for pendelbevegelsen |
| | | | 3 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Flatsliping - overstyringskilde for forsyningsbevegelsen |
| | | | 4 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Spesialsliping - overstyringskilde for pendelbevegelsen |
| | | | 5 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Spesialsliping - overstyringskilde for forsyningsbevegelsen |
| | | | 6 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Koordinatsliping (pendelløft) |
| | | | 7 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Generelle bevegelser i forsyningsgeneratoren (f.eks. kjøring generelt med/uten sensor) |
| | | | 8 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Generelle bevegelser i forsyningsgeneratoren (f.eks. kjøring med strukturlydmikrofon) |
| | | | 9 | Konfigureringsinformasjon for tilordning av overstyringskilder for slipefunksjoner: (CfgGrindOverrides) Generelle bevegelser i forsyningsgeneratoren (f.eks. kjøring med touch-probe) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|---|--|
| Ledig minneområde for produsentsykluser | | | | |
| | 72 | 0-39 | 0 til 30 | Ledig minneområde for produsentsykluser. Verdiene blir bare stilt tilbake av TNC ved omstart av styringen (= 0). Hvis du trykker på Cancel, blir verdiene ikke stilt tilbake til den verdien de hadde når de ble utført. Til og med 597110-11: bare NR 0-9 og IDX 0-9 Fra 597110-12: NR 0-39 og IDX 0-30 |
| | 73 | | 0 til 30 | Ledig minneområde for brukersykluser. Verdiene blir bare stilt tilbake av TNC ved omstart av styringen (= 0). Hvis du trykker på Cancel, blir verdiene ikke stilt tilbake til den verdien de hadde når de ble utført. Til og med 597110-11: bare NR 0-9 og IDX 0-9 Fra 597110-12: NR 0-39 og IDX 0-30 |
| Lese minimalt og maksimalt spindelurtall | | | | |
| | 90 | 1 | Spindel-ID | Minste spindelurtall for det laveste girtrinnet. Dersom ingen girtrinn er konfigurert, blir CfgFeedLimits/minFeed til den førte parameterblokken til spindelen evaluert. Indeks 99 = aktiv spindel |
| | | 2 | Spindel-ID | Maksimalt spindelurtall for det høyeste girtrinnet. Dersom ingen girtrinn er konfigurert, blir CfgFeedLimits/maxFeed til den førte parameterblokken til spindelen evaluert. Indeks 99 = aktiv spindel |
| Verktøykorrekturer | | | | |
| | 200 | 1 | 1 = uten toleranse 2 = med toleranse 3 = med toleranse og toleranse fra TOOL CALL | Aktiv radius |
| | | 2 | 1 = uten toleranse 2 = med toleranse 3 = med toleranse og toleranse fra TOOL CALL | Aktiv lengde |
| | | 3 | 1 = uten toleranse 2 = med toleranse 3 = med toleranse og toleranse fra TOOL CALL | Avrundingsradius R2 |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| | | 6 | Verktøynr. | Verktøylengde Indeks 0 = aktivt verktøy |
| Transformasjon av koordinater | | | | |
| | 210 | 1 | - | Grunnrotering (manuell) |
| | | 2 | - | Programmert dreining |
| | | 3 | - | Aktiv speilakse bit nr. 0 til 2 og 6 til 8: akse X, Y, Z og U, V, W |
| | | 4 | Akse | Aktiv skalering Indeks: 1–9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 5 | Rotasjonsakse | 3D-ROT Indeks: 1–3 (A, B, C) |
| | | 6 | - | Dreie arbeidsplan i driftsmodiene for program- kjøring 0 = ikke aktiv –1 = aktiv |
| | | 7 | - | Dreie arbeidsplan i manuelle driftsmodi 0 = ikke aktiv –1 = aktiv |
| | | 8 | QL-parame- ternr. | Vridningsvinkel mellom spindel og dreid koordinatsystem. Projiserer vinkelen som er lagret i QL-parame- teren, fra inndata-koordinatsystemet til verktøykoordinatsystemet. Hvis IDX blir latt værende tom, blir vinkelen 0 projisert. |
| | | 10 | - | Type definisjon for aktiv dreining: 0 = ingen dreining - tilbakeleveres dersom ingen dreining er aktiv i verken driftsmodus Manuell drift eller i automatiske driftsmodi. 1 = aksial 2 = romvinkel |
| | | 11 | - | Koordinatsystem for manuelle bevegelser: 0 = maskinens koordinatsystem M-CS 1 = arbeidsplanets koordinatsystem WPL-CS 2 = verktøyets koordinatsystem T-CS 4 = emnets koordinatsystem W-CS |
| | | 12 | akse | Korrigerings i arbeidsplanets koordinatsystem WPL-CS (FUNCTION TURNDATA CORR WPL hhv. FUNCTION CORRDATA WPL) Indeks: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Aktivt koordinatsystem | | | | |
| | 211 | - | - | 1 = inndatasystem (standard) 2 = REF-system 3 = verktøyskiftsystem |
| Spesialtransformasjoner i dreiemodus | | | | |
| | 215 | 1 | - | Vinkel for presesjonen til inndatasystemet i XY-planet i dreiemodus. Når transformasjonen skal stilles tilbake, må verdien 0 angis for vinkelen. Denne transformasjonen blir brukt innenfor rammen av syklus 800 (parameter Q497). |
| | | 3 | 1-3 | Les ut romvinkelen som er skrevet med NR2. Indeks: 1-3 (rotA, rotB, rotC) |
| Aktiv nullpunktforskyvning | | | | |
| | 220 | 2 | Akse | Aktuell nullpunktforskyvning i [mm] Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 3 | Akse | Les differanse mellom referanse- og nullpunkt. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 4 | Akse | Les. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| Arbeidsområde | | | | |
| | 230 | 2 | Akse | Negativ programvare-endebryter Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 3 | Akse | Positiv programvare-endebryter Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 5 | - | Programvare-endebryter på eller av: 0 = på, 1 = av For Modulo-akser må øvre og nedre grense eller ingen grense være angitt. |
| Les nominell posisjon i REF-systemet | | | | |
| | 240 | 1 | Akse | Aktuell nominell posisjon i REF-system |
| Les nominell posisjon i REF-systemet inkludert forskyvninger (håndratt osv.) | | | | |
| | 241 | 1 | Akse | Aktuell nominell posisjon i REF-system |
| Les aktuell posisjon i det aktive koordinatsystemet | | | | |
| | 270 | 1 | Akse | Gjeldende nom. posisjon i inndatasystemet Funksjonen leverer de ukorrigerede posisjonene for hovedaksene X, Y og Z hvis den kalles opp med aktiv verktøyradiuskorrektur. Hvis funksjonen blir kalt opp med aktiv verktøyradiuskorrektur for en rundakse, vises det en feilmelding. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| Les aktuell posisjon i det aktive koordinatsystemet inkludert forskyvninger (håndratt osv.) | | | | |
| | 271 | 1 | Akse | Aktuell nominell posisjon i inndatasystemet |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Lese informasjon for M128 | | | | |
| | 280 | 1 | - | M128 aktiv: -1 = ja, 0 = nei |
| | | 3 | - | Status til TCPM etter Q-nr.: Q-nr. + 0: TCPM aktiv, 0 = nei, 1 = ja Q-nr. + 1: AXIS, 0 = POS, 1 = SPAT Q-nr. + 2: PATHCTRL, 0 = AXIS, 1 = VECTOR Q-nr. + 3: mating, 0 = F TCP, 1 = F CONT |
| Maskinkinematikk | | | | |
| | 290 | 5 | - | 0: temperaturkompensasjon ikke aktiv 1: temperaturkompensasjon aktiv |
| | | 10 | - | Indeks for maskinkinematikken som er programmert i FUNCTION MODE MILL hhv. FUNCTION MODE TURN, fra Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels -1 = ikke programmert |
| Lese dataene til maskinkinematikken | | | | |
| | 295 | 1 | QS-parameternr. | Lese aksnavnene i den aktive roteringsaksekinematikken. Aksnavnene blir skrevet etter QS(IDX), QS(IDX+1) og QS(IDX+2). 0 = operasjon vellykket |
| | | 2 | 0 | Er funksjonen FACING HEAD POS aktiv? 1 = ja, 0 = nei |
| | | 4 | Rundakse | Lese om den angitte rundaksen er delaktig i den kinematiske beregningen. 1 = ja, 0 = nei (En rundakse kan utelukkes fra den kinematiske beregningen ved hjelp av M138.) Indeks: 4, 5, 6 (A, B, C) |
| | | 5 | Proberetning | Les om den angitte sideaksen brukes i kinematikken. -1 = akse ikke i kinematikk 0 = akse inngår ikke i den kinematiske beregningen: |
| | | 6 | Akse | Vinkelhode: Forskyvningsvektor i det grunnleggende koordinatsystemet B-CS via vinkelhode Indeks: 1, 2, 3 (X, Y, Z) |
| | | 7 | Akse | Vinkelhode: Retningsvektor i det grunnleggende koordinatsystemet B-CS Indeks: 1, 2, 3 (X, Y, Z) |
| | | 10 | Akse | Beregn programmerbare akser. Beregn den tilhørende akse-ID-en (indeks fra CfgAxis/axisList) for den angitte indeksen for aksen. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 11 | Akse-ID | Beregn programmerbare akser. Beregn indeksen for aksen (X = 1, Y = 2, ...) for den angitte akse-ID-en. Indeks: akse-ID (indeks fra CfgAxis/axisList) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Modifisere geometrisk atferd | | | | |
| | 310 | 20 | Akse | Diameterprogrammering: -1 = på, 0 = av |
| | | 126 | - | M126: -1 = på, 0 = av |
| Aktuell systemtid | | | | |
| | 320 | 1 | 0 | Systemtid i sekunder som er gått siden 01.01.1970, kl. 00:00:00 (sanntid). |
| | | | 1 | Systemtid i sekunder som er gått siden 01.01.1970, kl. 00:00:00 (forhåndsberegning). |
| | | 3 | - | Lese bearbeidingstiden til det aktuelle NC-programmet. |
| Formatering for systemtid | | | | |
| | 321 | 0 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss |
| | | 1 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss |
| | | 2 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm |
| | | 3 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅ t:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅ t:mm |
| | | 4 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 5 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm |
| | | 6 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm |
| | | 7 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅ-MM-DD t:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅ-MM-DD t:mm |
| | | 8 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ |
| | | 9 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅÅÅ |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅÅÅ |
| | | 10 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: D.MM.ÅÅ |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: D.MM.ÅÅ |
| | | 11 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅÅÅ-MM-DD |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 12 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: ÅÅ-MM-DD |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: ÅÅ-MM-DD |
| | | 13 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: tt:mm:ss |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: tt:mm:ss |
| | | 14 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: t:mm:ss |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: t:mm:ss |
| | | 15 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: t:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: t:mm |
| | | 16 | 0 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (sanntid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm |
| | | | 1 | Formatering av: Systemtid i sekunder som er gått siden 1.1.1970, kl. 0:00 (forhåndsberegning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm |
| | | 20 | 0 | Aktuell kalenderuke ifølge ISO 8601 (sanntid) |
| | | | 1 | Aktuell kalenderuke ifølge ISO 8601 (forhåndsberegning) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Globale programinnstillinger GPS: aktiveringstilstand global | | | | |
| | 330 | 0 | - | 0 = ingen GPS-innstilling aktiv 1 = ønsket GPS-innstilling aktiv |
| Globale programinnstillinger GPS: aktiveringstilstand enkeltvis | | | | |
| | 331 | 0 | - | 0 = ingen GPS-innstilling aktiv 1 = ønsket GPS-innstilling aktiv |
| | | 1 | - | GPS: grunnrotering 0 = av, 1 = på |
| | | 3 | Akse | GPS: speiling 0 = av, 1 = på Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 4 | - | GPS: forskyvning i modifisert emnesystem 0 = av, 1 = på |
| | | 5 | - | GPS: dreining i inndatasystem 0 = av, 1 = på |
| | | 6 | - | GPS: matefaktor 0 = av, 1 = på |
| | | 8 | - | GPS: håndrattoverlagring 0 = av, 1 = på |
| | | 10 | - | GPS: virtuell verktøyakse VT 0 = av, 1 = på |
| | | 15 | - | GPS: valg av koordinatsystemet for håndratt 0 = maskinkoordinatsystem M-CS 1 = emnekoordinatsystem W-CS 2 = modifisert emnekoordinatsystem mW-CS 3 = koordinatsystem for arbeidsplan WPL-CS |
| | | 16 | - | GPS: forskyvning i emnesystemet 0 = av, 1 = på |
| | | 17 | - | GPS: akseforskyvning 0 = av, 1 = på |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Globale programinnstillinger GPS | | | | |
| | 332 | 1 | - | GPS: vinkel for grunnrotering |
| | | 3 | Akse | GPS: speiling 0 = ikke speilvendt, 1 = speilvendt Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 4 | Akse | GPS: forskyvning i modifisert emnekoordinat- system mW-CS Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 5 | - | GPS: vinkel for rotering i inndata-koordinatsys- temet I-CS |
| | | 6 | - | GPS: matefaktor |
| | | 8 | Akse | GPS: håndrattoverlagring Maksimum av verdien Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT) |
| | | 9 | Akse | GPS: verdi for håndrattoverlagring Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT) |
| | | 16 | Akse | GPS: forskyvning i emnekoordinatsystem W- CS Indeks: 1–3 (X, Y, Z) |
| | | 17 | Akse | GPS: akseforskyvning Indeks: 4–6 (A, B, C) |
| Koblende touch-probe TS | | | | |
| | 350 | 50 | 1 | Touch-probe-type: 0: TS120, 1: TS220, 2: TS440, 3: TS630, 4: TS632, 5: TS640, 6: TS444, 7: TS740 |
| | | | 2 | Linje i touch-probe-tabellen |
| | | 51 | - | Effektiv lengde |
| | | 52 | 1 | Effektiv radius for probekulen |
| | | | 2 | Avrundingsradius |
| | | 53 | 1 | Senterforskyvning (hovedakse) |
| | | | 2 | Senterforskyvning (hjelpeakse) |
| | | 54 | - | Vinkel på spindelorientering i grader (senter- forskyvning) |
| | | 55 | 1 | Hurtiggang |
| | | | 2 | Mating ved måling |
| | | | 3 | Mating for forposisjonering: FMAX_PROBE eller FMAX_MACHINE |
| | | 56 | 1 | Maks. måleområde |
| | | | 2 | Sikkerhetsavstand |
| | | 57 | 1 | Spindelorientering mulig 0 = nei, 1 = ja |
| | | | 2 | Vinkel på spindelorientering i grader |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Bord-touch-probe til verktøymåling TT | | | | |
| | 350 | 70 | 1 | TT: type touch-probe |
| | | | 2 | TT: linje i touch-probe-tabellen |
| | | | 3 | TT: Merking av den aktive linjen i touch-probe-tabellen |
| | | | 4 | TT: Touch-probe-inngang |
| | | 71 | 1/2/3 | TT: sentrum for touch-probe (REF-system) |
| | | 72 | - | TT: touch-probe-radius |
| | | 75 | 1 | TT: hurtiggang |
| | | | 2 | TT: mating ved måling ved stående spindel |
| | | | 3 | TT: mating ved måling ved roterende spindel |
| | | 76 | 1 | TT: maks. måleområde |
| | | | 2 | TT: sikkerhetsavstand for lengdemåling |
| | | | 3 | TT: sikkerhetsavstand for radiusmåling |
| | | | 4 | TT: avstand mellom fresens underkant og overkanten av nålen |
| | | 77 | - | TT: spindelturtall |
| | | 78 | - | TT: proberetning |
| | | 79 | - | TT: Aktiver trådløs overføring |
| | | | - | TT: stopp ved utslag på touch-proben |
| | | 100 | - | Banelengde som tasten styres ut etter ved touch-probe-simulering |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Nullpunkt fra touch-probe-syklus (proberesultater) | | | | |
| | 360 | 1 | Koordinater | Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (inndata-koordinatsystem). Korrigeringer: lengde, radius og senterforskyvning |
| | | 2 | Akse | Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (maskinkoordinatsystem, bare akser fra den aktive 3D-kinematikken er tillatt som indeks). Korrigerings: bare senterforskyvning |
| | | 3 | Koordinater | Måleresultat i inddatasystemet til touch-probe-syklusene 0 og 1. Måleresultatet blir lest ut som koordinater. Korrigerings: bare senterforskyvning. |
| | | 4 | Koordinater | Siste nullpunkt for en manuell touch-probe-syklus hhv. siste probepunkt fra syklus 0 (emnekoordinatsystem). Måleresultatet blir lest ut som koordinater. Korrigerings: bare senterforskyvning |
| | | 5 | Akse | Akseverdier, ikke korrigerert |
| | | 6 | Koordinat/akse | Lese ut måleresultatene som koordinater/akseverdier i inddatasystemet for probeprosesser. Korrigerings: bare lengde |
| | | 10 | - | Spindelorientering |
| | | 11 | - | Feilstatus for probeprosessen: 0: Probeprosess vellykket -1: Probepunkt ikke nådd -2: Proben har allerede utslag ved begynnelsen av probeprosessen |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Innstillinger for touch-probe-sykluser | | | | |
| | 370 | 2 | - | Måleilgang |
| | | 3 | - | Maskinilgang som måleilgang |
| | | 5 | - | Vinkelføring AV/PÅ |
| | | 6 | - | Automatiske målesykluser: Avbrudd med info AV/PÅ |
| Lese hhv. skrive verdier fra aktiv nullpunkttabell | | | | |
| | 500 | Row number | Kolonne | Lese verdier |
| Lese hhv. skrive verdier fra forhåndsinnstillingstabell (basistransformasjon) | | | | |
| | 507 | Row number | 1-6 | Lese verdier |
| Lese hhv. skrive akseforskyvninger fra forhåndsinnstillingstabell | | | | |
| | 508 | Row number | 1-9 | Lese verdier |
| Data for palettbearbeidingen | | | | |
| | 510 | 1 | - | Aktiv linje |
| | | 2 | - | Gjeldende palettnummer. Verdien i kolonnen NAME til den siste oppføringen av typen PAL. Hvis kolonnen er tom eller ikke inneholder noen tallverdi, blir verdien -1 gitt tilbake. |
| | | 3 | - | Aktuell linje i palettabellen. |
| | | 4 | - | Siste linje i NC-programmet i den aktuelle paletten. |
| | | 5 | Akse | Verktøyorientert bearbeiding: Sikker høyde programmert: 0 = nei, 1 = ja Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 6 | Akse | Verktøyorientert bearbeiding: Sikker høyde Verdien er ugyldig hvis ID510 NR5 med tilsvarende IDX leverer verdien 0. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 10 | - | Linjenummer i plasstabell som det søkes frem til ved oppstart midt i programmet. |
| | | 20 | - | Type palettbearbeiding? 0 = emneorientert 1 = verktøyorientert |
| | | 21 | - | Automatisk fortsettelse etter NC-feil: 0 = sperret 1 = aktiv 10 = avbryte fortsettelse 11 = fortsette med den linjen i palettabellen som skulle bli utført som neste hvis NC-feilen ikke hadde oppstått 12 = fortsette med den linjen i palettabellen der NC-feilen har oppstått 13 = fortsette med neste palett |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Lese data fra punkttabell | | | | |
| | 520 | Row number | 10 | Les verdi fra aktiv punkttabell. |
| | | | 11 | Les verdi fra aktiv punkttabell. |
| | | | 1-3 X/Y/Z | Les verdi fra aktiv punkttabell. |
| Lese hhv. skrive aktiv forhåndsinnstilling | | | | |
| | 530 | 1 | - | Nummeret på det aktive nullpunktet i den aktive nullpunkttabellen. |
| Aktivt palettnullpunkt | | | | |
| | 540 | 1 | - | Nummeret på det aktive palettnullpunktet. Leverer tilbake nummeret til det aktive nullpunktet. Hvis ikke et palettnullpunkt er aktivt, leverer funksjonen verdien -1 tilbake. |
| | | 2 | - | Nummeret på det aktive palettnullpunktet. Som NR1. |
| Verdier for basistransformasjon for palettnullpunktet | | | | |
| | 547 | Row number | Akse | Lese verdier for basistransformasjonen fra palett-forhåndsinnstillingstabellen.. Indeks: 1-6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| Akseforskyvning fra palett-nullpunkttabell | | | | |
| | 548 | Row number | Forskyvning | Lese verdier for akseforskyvningen fra palett-nullpunkttabellen.. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| OEM-forskyvning | | | | |
| | 558 | Row number | Forskyvning | Les. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| Lese og skrive maskintilstand | | | | |
| | 590 | 2 | 1-30 | Fritt tilgjengelig, blir ikke slettet ved valg av program. |
| | | 3 | 1-30 | Fritt tilgjengelig, blir ikke slettet ved strøm-brudd (persistent lagring). |
| Lese hhv. skrive Look-Ahead-parameter for en enkelt akse (maskinplan) | | | | |
| | 610 | 1 | - | Minimal mating (MP_minPathFeed) i mm/min. |
| | | 2 | - | Minimal mating ved hjørner (MP_minCorner-Feed) i mm/min |
| | | 3 | - | Mategrense for høy hastighet (MP_maxG1Feed) i mm/min |
| | | 4 | - | Maks. rykk ved lav hastighet (MP_maxPat-hJerk) i m/s ³ |
| | | 5 | - | Maks. rykk ved høy hastighet (MP_maxPat-hJerkHi) i m/s ³ |
| | | 6 | - | Toleranse ved lav hastighet (MP_pathToleran-ce) i mm |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | 7 | - | Toleranse ved høy hastighet (MP_pathToleranceHi) i mm |
| | | 8 | - | Maks. bortledning av rykk (MP_maxPathYank) i m/s ⁴ |
| | | 9 | - | Toleransefaktor i kurver (MP_curveTolFactor) |
| | | 10 | - | Andel av maks. tillatt rykk ved krumningsending (MP_curveJerkFactor) |
| | | 11 | - | Maks. rykk ved probebevegelser (MP_pathMeasJerk) |
| | | 12 | - | Vinkeltoleranse ved bearbeidingsmating (MP_angleTolerance) |
| | | 13 | - | Vinkeltoleranse ved hurtiggang (MP_angleTolerance) |
| | | 14 | - | Maks. hjørnevinkel for polygon (MP_maxPolyAngle) |
| | | 18 | - | Radialakselerering ved bearbeidingsmating (MP_maxTransAcc) |
| | | 19 | - | Radialakselerering ved hurtiggang (MP_maxTransAccHi) |
| | | 20 | Indeks for fysisk akse | Maks. mating (MP_maxFeed) i mm/min |
| | | 21 | Indeks for fysisk akse | Maks. akselerering (MP_maxAcceleration) i m/s ² |
| | | 22 | Indeks for fysisk akse | Maks. overgangsrykk for aksene ved hurtiggang (MP_axTransJerkHi) i m/s ² |
| | | 23 | Indeks for fysisk akse | Maks. overgangsrykk for aksene ved bearbeidingsmating (MP_axTransJerk) i m/s ³ |
| | | 24 | Indeks for fysisk akse | Forhåndsstyring for akselerering (MP_compAcc) |
| | | 25 | Indeks for fysisk akse | Aksespesifikt rykk ved lav hastighet (MP_axPathJerk) i m/s ³ |
| | | 26 | Indeks for fysisk akse | Aksespesifikt rykk ved høy hastighet (MP_axPathJerkHi) i m/s ³ |
| | | 27 | Indeks for fysisk akse | Nøyaktigere toleransebetraktning i hjørner (MP_reduceCornerFeed) 0 = slått av, 1 = slått på |
| | | 28 | Indeks for fysisk akse | DCM: Maksimal toleranse for lineærakser i mm (MP_maxLinearTolerance) |
| | | 29 | Indeks for fysisk akse | DCM: Maksimal vinkeltoleranse i [°] (MP_maxAngleTolerance) |
| | | 30 | Indeks for fysisk akse | Toleranseovervåking for kjedet gjenge (MP_threadTolerance) |
| | | 31 | Indeks for fysisk akse | Formen (MP_shape) til axisCutterLoc -filteret 0: Off 1: Average |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC |
| | | 32 | Indeks for fysisk akse | Frekvensen (MP_frequency) til axisCutterLoc - filteret i Hz |
| | | 33 | Indeks for fysisk akse | Formen (MP_shape) til axisPosition -filteret 0: Off 1: Average 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC |
| | | 34 | Indeks for fysisk akse | Frekvensen (MP_frequency) til axisPosition - filteret i Hz |
| | | 35 | Indeks for fysisk akse | Organisering av filtre for driftsmodusen Manuell drift (MP_manualFilterOrder) |
| | | 36 | Indeks for fysisk akse | HSC-modus (MP_hscMode) for axisCutter- Loc -filteret |
| | | 37 | Indeks for fysisk akse | HSC-modus (MP_hscMode) for axisPosition - filteret |
| | | 38 | Indeks for fysisk akse | Aksespesifikt rykk for probebevegelser (MP_axMeasJerk) |
| | | 39 | Indeks for fysisk akse | Vektlegging av filterfeilen for beregning av filteravviket (MP_axFilterErrWeight) |
| | | 40 | Indeks for fysisk akse | Maksimal filterlengde posisjonsfilter (MP_maxHscOrder) |
| | | 41 | Indeks for fysisk akse | Maksimal filterlengde CLP-filter (MP_maxH- scOrder) |
| | | 42 | - | Maks. mating for aksen ved bearbeidingsma- ting (MP_maxWorkFeed) |
| | | 43 | - | Maksimal baneakselerering ved bearbeidings- mating (MP_maxPathAcc) |
| | | 44 | - | Maksimal baneakselerering ved hurtiggang (MP_maxPathAccHi) |
| | | 45 | - | Form Smoothing-Filter (CfgSmoothingFilter/shape) 0 = Off 1 = Average 2 = Triangle |
| | | 46 | - | Ordning Smoothing-Filter (kun ujevne verdier) (CfgSmoothingFilter/order) |
| | | 47 | - | Type akselerasjonsprofil (CfgLaPath/profileType) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| | | 48 | - | Type akselerasjonsprofil, ilgang (CfgLaPath/profileType) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal |
| | | 49 | - | Modus Filterreduksjon (CfgPositionFilter/timeGainAtStop) 0 = Off 1 = NoOvershoot 2 = FullReduction |
| | | 51 | Indeks for fysisk akse | Kompensering for konturfeilen i rykkefasen (MP_lpcJerkFact) |
| | | 52 | Indeks for fysisk akse | kv-faktor for posisjonsregulatoren i 1/s (MP_kvFactor) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Lese eller skrive Look-Ahead-parameter for en enkelt akse (syklusplan) | | | | |
| | 613 | see ID610 | se ID610 | Som ID610, men bare effektiv på syklusnivået. Dermed leses verdiene fra maskinkonfigureringen og verdiene på maskinnivået. |
| Måle den maksimale toppbelastningen for en akse | | | | |
| | 621 | 0 | Indeks for fysisk akse | Avslutt målingen av den dynamiske belastningen og lagre resultatet i den angitte Q-parametere. |
| Lese SIK-innhold | | | | |
| | 630 | 0 | Alternativnr. | Det kan fastslås eksplisitt om SIK-alternativet som er angitt under IDX , er valgt eller ikke. 1 = alternativet er aktivert 0 = alternativet er ikke aktivert |
| | | 1 | - | Det kan fastslås om Feature Content Level (for oppgraderingsfunksjoner) er valgt og hvilket Feature Content Level som er valgt. -1 = ingen FCL valgt <Nr.> = valgt FCL |
| | | 2 | - | Lese serienummeret til SIK -1 = ingen gyldig SIK i systemet |
| | | 10 | - | Beregne styringstype: 0 = iTNC 530 1 = NCK-basert styring (TNC 640, TNC 620, TNC 320, TNC 128, PNC 610, ...) |
| Generelle data for slipeskiven | | | | |
| | 780 | 2 | - | Bredde |
| | | 3 | - | Overhang |
| | | 4 | - | Vinkel alfa (valgfri) |
| | | 5 | - | Vinkel gamma (valgfri) |
| | | 6 | - | Dybde (valgfri) |
| | | 7 | - | Avrundingsradius på kanten «Further» (valgfri) |
| | | 8 | - | Avrundingsradius på kanten «Nearer» (valgfri) |
| | | 9 | - | Avrundingsradius på kanten «Nearest» (valgfri) |
| | | 10 | - | Aktiv kant: 1 = Further 2 = Nearer 3 = Nearest 4 = Special 5 = FurtherBack 6 = NearerBack 7 = NearestBack 8 = SpecialBack 9 = FurtherWheelRad 10 = NearerWheelRad |
| | | 11 | - | Type slipeskive (rett/skrå) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 12 | - | Utvendig eller innvendig skive? |
| | | 13 | - | Korrigeringsvinkel for B-aksen (sammenlignet med grunnvinkelen til plassen) |
| | | 14 | - | Typen skrå skive |
| | | 15 | - | Slipeskivens totale lengde |
| | | 16 | - | Lengde til innerkant på slipeskiven |
| | | 17 | - | Minste skivediameter (slitasjegrense) |
| | | 18 | - | Minste skivebredde (slitasjegrense) |
| | | 19 | - | Verktøynummer |
| | | 20 | - | Skjærehastighet |
| | | 21 | - | Maksimum tillatt skjærehastighet |
| | | 27 | - | Skive av basistype slept bak |
| | | 28 | - | Bakslepsvinkel på utsiden |
| | | 29 | - | Bakslepsvinkel på innsiden |
| | | 30 | - | Registreringsstatus |
| | | 31 | - | Radiuskorrigering |
| | | 32 | - | Totalengdekorrektur |
| | | 33 | - | Overhengkorrektur |
| | | 34 | - | Korreksjon av lengden frem til den innerste kanten. |
| | | 35 | - | Radius til skaftet på slipeskiven |
| | | 36 | - | Første avretting gjennomført? |
| | | 37 | - | Avrettingsplass for første avretting |
| | | 38 | - | Avrettingsverktøy for første avretting |
| | | 39 | - | Måle slipeskive? |
| | | 51 | - | Avrettingsverktøy avretting på diameteren |
| | | 52 | - | Avrettingsverktøy for avretting på ytterkanten |
| | | 53 | - | Avrettingsverktøy for avretting på innerkanten |
| | | 54 | - | Kalle opp avretting av diameter iht. antall |
| | | 55 | - | Kalle opp avretting av ytterkanten iht. antall |
| | | 56 | - | Kalle opp avretting av innerkanten iht. antall |
| | | 57 | - | Avrettingsteller diameter |
| | | 58 | - | Avrettingsteller ytterkant |
| | | 59 | - | Avrettingsteller innerkant |
| | | 60 | - | Valg av korrekturmetode |
| | | 61 | - | Posisjoneringsvinkel for avrettingsverktøy |
| | | 101 | - | Radius for slipeskiven |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Nullpunktforskyvning for slipeskive | | | | |
| | 781 | 1 | Akse | Nullpunktforskyvning fra kalibrering av fremre kanter |
| | | 2 | Akse | Nullpunktforskyvning fra kalibrering av bakre kanter |
| | | 3 | Akse | Nullpunktforskyvning fra innrettingen |
| | | 4 | Akse | Programmert skivebasert nullpunktforskyvning |
| | | 5-9 | Akse | Ytterligere skivebasert nullpunktforskyvning |
| Geometri for slipeskiven | | | | |
| | 782 | 1 | - | Skiveform |
| | | 2 | - | Overløp på utsiden |
| | | 3 | - | Overløp på innsiden |
| | | 4 | - | Overløp diameter |
| Detaljert geometri (kontur) for slipeskiven | | | | |
| | 783 | 1 | 1 | Fasebredde for skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Fasebredde for skivesiden innvendig |
| | | 2 | 1 | Fasevinkel for skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Fasevinkel for skivesiden innvendig |
| | | 3 | 1 | Hjørneradius for skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Hjørneradius for skivesiden innvendig |
| | | 4 | 1 | Sidelengde for skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Sidelengde for skivesiden innvendig |
| | | 5 | 1 | Lengden til undersnittet på skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Lengden til undersnittet på skivesiden innvendig |
| | | 6 | 1 | Vinkelen til undersnittet på skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Vinkelen til undersnittet på skivesiden innvendig |
| | | 7 | 1 | Lengden til utsparingen på skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Lengden til utsparingen på skivesiden innvendig |
| | | 8 | 1 | Utkjøringsradius for skivesiden utvendig |
| | | | 2 | Utkjøringsradius for skivesiden innvendig |
| | | 9 | 1 | Total dybde utvendig |
| | | | 2 | Total dybde innvendig |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Data for avretting av slipeskiven | | | | |
| | 784 | 1 | - | Antall sikkerhetsposisjoner |
| | | 5 | - | Avrettingsprosess |
| | | 6 | - | Nummeret på avrettingsprogrammet |
| | | 7 | - | Mateverdi ved avretting |
| | | 8 | - | Matevinkel/materetning ved avretting |
| | | 9 | - | Antall gjentakelser ved avretting |
| | | 10 | - | Antall returbevegelser ved avretting |
| | | 11 | - | Mating ved avretting på diameteren |
| | | 12 | - | Matefaktor ved avretting av siden (med referanse til NR11) |
| | | 13 | - | Matefaktor ved avretting av radier (med referanse til NR11) |
| | | 14 | - | Matefaktor ved avretting av skrå (med referanse til NR11) |
| | | 15 | - | Hastighet utenfor skiven ved forhåndsprofilering |
| | | 16 | - | Hastighetsfaktor innenfor skiven ved forhåndsprofilering (med referanse til NR15) |
| | | 25 | - | Avrettingsprosess for mellomavretting |
| | | 26 | - | Nummeret på programmet for mellomavretting |
| | | 27 | - | Mateverdi ved mellomavretting |
| | | 28 | - | Matevinkel/materetning ved mellomavretting |
| | | 29 | - | Antall gjentakelser ved mellomavretting |
| | | 30 | - | Antall returbevegelser ved mellomavretting |
| | | 31 | - | Mating mellomavretting |
| Sikkerhetsposisjoner for slipeskive | | | | |
| | 785 | 1 | Akse | Sikkerhetsposisjon nr. 1 |
| | | 2 | Akse | Sikkerhetsposisjon nr. 2 |
| | | 3 | Akse | Sikkerhetsposisjon nr. 3 |
| | | 4 | Akse | Sikkerhetsposisjon nr. 4 |
| Data for avrettingsverktøyet for slipeskive | | | | |
| | 789 | 1 | - | Type |
| | | 2 | - | Lengde L1 |
| | | 3 | - | Lengde L2 |
| | | 4 | - | Radius |
| | | 5 | - | Orientering:1=RadType1, 2=RadType2, 3=RadType3 |
| | | 10 | - | Turtall for avrettingsspindelen |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Lese informasjon om den funksjonelle sikkerheten FS | | | | |
| | 820 | 1 | - | Begrensning på grunn av FS: 0 = ingen funksjonell sikkerhet FS, 1 = beskyttelsesdør åpen SOM1, 2 = beskyttelsesdør åpen SOM2, 3 = beskyttelsesdør åpen SOM3, 4 = beskyttelsesdør åpen SOM4, 5 = alle beskyttelsesdører lukket |
| Skrive data for overvåkning av ubalanse | | | | |
| | 850 | 10 | - | Aktivere og deaktivere overvåkning av ubalanse 0 = overvåkning av ubalanse ikke aktiv 1 = overvåkning av ubalanse aktiv |
| Teller | | | | |
| | 920 | 1 | - | Planlagte emner. I driftsmodusen Programtest leverer telleren generelt verdien 0. |
| | | 2 | - | Allerede produserte emner. I driftsmodusen Programtest leverer telleren generelt verdien 0. |
| | | 12 | - | Emner som fortsatt skal produseres. I driftsmodusen Programtest leverer telleren generelt verdien 0. |
| Lese og skrive data for det gjeldende verktøyet | | | | |
| | 950 | 1 | - | Verktøylengde L |
| | | 2 | - | Verktøyradius R |
| | | 3 | - | Verktøyradius R2 |
| | | 4 | - | Toleranse verktøylengde DL |
| | | 5 | - | Toleranse verktøyradius DR |
| | | 6 | - | Toleranse verktøyradius DR2 |
| | | 7 | - | Verktøy sperret TL 0 = ikke sperret, 1 = sperret |
| | | 8 | - | Nummer på søsterverktøy RT |
| | | 9 | - | Maksimal levetid TIME1 |
| | | 10 | - | Maksimal levetid TIME2 ved TOOL CALL |
| | | 11 | - | Aktuell levetid CUR.TIME |
| | | 12 | - | PLS-status |
| | | 13 | - | Skjærelengde i verktøyaksen LCUTS |
| | | 14 | - | Maksimal innstikkingsvinkel ANGLE |
| | | 15 | - | TT: Antall skjær CUT |
| | | 16 | - | TT: Slitetoleranse lengde LTOL |
| | | 17 | - | TT: Slitetoleranse radius RTOL |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| | | 18 | - | TT: rotasjonsretning DIRECT 0 = positiv, -1 = negativ |
| | | 19 | - | TT: forskyvning plan R-OFFS R = 99999,9999 |
| | | 20 | - | TT: Forskyvning lengde L-OFFS |
| | | 21 | - | TT: Bruddtoleranse lengde LBREAK |
| | | 22 | - | TT: Bruddtoleranse radius RBREAK |
| | | 28 | - | Maksimalt turtall [o/min] NMAX |
| | | 32 | - | Spissvinkel TANGLE |
| | | 34 | - | Løfting tillatt LIFTOFF (0 = nei, 1 = ja) |
| | | 35 | - | Slitasjetoleransradius R2TOL |
| | | 36 | - | Verktøytype (fres = 0, slipeverktøy = 1, ... touch-probe = 21) |
| | | 37 | - | Tilhørende linje i touch-probe-tabellen |
| | | 38 | - | Tidsstempel for siste bruk |
| | | 39 | - | ACC |
| | | 40 | - | Stigning for gjengesykluser |
| | | 41 | - | AFC: referanselast |
| | | 42 | - | AFC: overbelastning forvarsel |
| | | 43 | - | AFC: overbelastning NC-stopp |
| | | 44 | - | Verktøyets standtid overdratt |
| | | 45 | - | Bredden til skjæreplaten(RCUTS) i fronten |
| | | 46 | - | Nyttelengde for fresen(LU) |
| | | 47 | - | Halsradius for fresen (RN) |
| | | 48 | - | Radius på spissen til verktøyet (R_TIP) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Lese og skrive data for det gjeldende dreieverktøyet | | | | |
| | 951 | 1 | - | Verktøynummer |
| | | 2 | - | Verktøylengde XL |
| | | 3 | - | Verktøylengde YL |
| | | 4 | - | Verktøylengde ZL |
| | | 5 | - | Toleranse verktøylengde DXL |
| | | 6 | - | Toleranse verktøylengde DYL |
| | | 7 | - | Toleranse verktøylengde DZL |
| | | 8 | - | Skjæreradius RS |
| | | 9 | - | Verktøyorientering TO |
| | | 10 | - | Orienteringsvinkel for spindel ORI |
| | | 11 | - | Innstillingsvinkel P_ANGLE |
| | | 12 | - | Spissvinkel T_ANGLE |
| | | 13 | - | Forsenkingsbredde CUT_WIDTH |
| | | 14 | - | Type (f.eks. grovbearbeidings-, glatte-, gjenge-, forsengkings- eller knappverktøy) |
| | | 15 | - | Skjærelengde CUT_LENGTH |
| | | 16 | - | Korrigerer av verktøydiameteren WPL-DX-DIAM i koordinatsystemet for bearbeidingsplan WPL-CS |
| | | 17 | - | Korrigerer av verktøylengden WPL-DZL i koordinatsystemet for bearbeidingsplan WPL-CS |
| | | 18 | - | Toleranse forsengkingsbredde |
| | | 19 | - | Toleranse skjæreradius |
| | | 20 | - | Dreiring rundt B-romvinkelen for krumme stikkverktøy |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Data for aktiv avretter | | | | |
| | 952 | 1 | - | Verktøynummer |
| | | 2 | - | Verktøylengde XL |
| | | 3 | - | Verktøylengde YL |
| | | 4 | - | Verktøylengde ZL |
| | | 5 | - | Toleranse verktøylengde DXL |
| | | 6 | - | Toleranse verktøylengde DYL |
| | | 7 | - | Toleranse verktøylengde DZL |
| | | 8 | - | Skjæreradius |
| | | 9 | - | Skjærposisjon |
| | | 13 | - | Skjærebredde for flis eller rull |
| | | 14 | - | Type (f.eks. diamant, flis, spindel, rull) |
| | | 19 | - | Skjæreradiustoleranse |
| | | 20 | - | Turtallet til en avretterspindel eller -rull |
| Transformasjonsdata for generelle verktøy | | | | |
| | 960 | 1 | - | Posisjon innenfor verktøysystemet er eksplisitt definert: |
| | | 2 | - | Definere posisjonen ved hjelp av retninger: |
| | | 3 | - | Forskyvning i X |
| | | 4 | - | Forskyvning i Y |
| | | 5 | - | Forskyvning i Z |
| | | 6 | - | X-komponenter i Z-retningen |
| | | 7 | - | Y-komponenter i Z-retningen |
| | | 8 | - | Z-komponenter i Z-retningen |
| | | 9 | - | X-komponenter i X-retningen |
| | | 10 | - | Y-komponenter i X-retningen |
| | | 11 | - | Z-komponenter i X-retningen |
| | | 12 | - | Type vinkeldefinisjon: |
| | | 13 | - | Vinkel 1 |
| | | 14 | - | Vinkel 2 |
| | | 15 | - | Vinkel 3 |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| Verktøyinnsats og -tilordning | | | | |
| | 975 | 1 | - | Verktøyinnsatstest for det aktuelle NC-programmet: Resultat -2: Ingen test mulig, funksjonen er slått av i konfigurasjonen Resultat -1: Ingen test mulig, verktøyinnsatsfil mangler Resultat 0: OK, alle verktøy tilgjengelig Resultat 1: Test ikke OK |
| | | 2 | Linje | Kontroller tilgjengeligheten til verktøyene som trengs i paletten fra linje IDX i den aktuelle palettabellen. -3 = I linje IDX er det ikke definert noen palett eller funksjonen ble kalt opp utenfor palettbe- arbeidingen -2 / -1 / 0 / 1 se NR1 |
| Touch-probe-sykluser og koordinattransformasjoner | | | | |
| | 990 | 1 | - | Fremkjøringsmåte: 0 = standard fremgangsmåte, 1 = kjøre til probeposisjon uten korrigerig. Effektiv radius, sikkerhetsavstand null |
| | | 2 | 16 | Maskindriftsmodus automatisk/manuell |
| | | 4 | - | 0 = nål har ikke utslag 1 = nål har utslag |
| | | 6 | - | Bord-touch-probe TT aktiv? 1 = ja 0 = nei |
| | | 8 | - | Aktuell spindelvinkel i [°] |
| | | 10 | QS-parameternr. | Fastslå verktøynummer fra verktøynavn. Returverdien retter seg etter de konfigurerte reglene for å søke etter søsterverktøyet. Hvis det finnes flere verktøy med samme navn, blir det første verktøyet i verktøytabellen levert. Hvis verktøyet som er valgt i henhold til reglene, er sperret, blir et søsterverktøy levert tilbake. -1: Finner ikke noe verktøy med det overførte navnet i verktøytabellen eller alle relevante verktøy er sperret. |
| | | 16 | 0 | 0 = overføre kontrollen over kanalspindelen til PLS, 1 = overta kontrollen over kanalspindelen |
| | | | 1 | 0 = overføre kontrollen over verktøyspindelen til PLS, 1 = overta kontrollen over verktøyspindelen |
| | | 19 | - | Undertrykke probebevegelser i sykluser: 0 = bevegelse blir undertrykt (parameter CfgMachineSimul/simMode er ikke lik FullOperation eller driftsmodus Programtest |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| | | | | er aktiv) 1 = bevegelse blir utført (parameter CfgMachi- neSimul/simMode = FullOperation, kan skrives for testformål) |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Utførelsesstatus | | | | |
| | 992 | 10 | - | Mid-program-oppstart aktiv 1 = ja, 0 = nei |
| | | 11 | - | Mid-program-oppstart – informasjon for blokksøk: 0 = NC-program uten mid-program-oppstart startet 1 = Iniprogram-systemsyklus før blokksøk blir utført 2 = Blokksøk pågår 3 = Funksjoner blir sporet -1 = Iniprogram-syklus før blokksøk ble avbrutt -2 = Avbrudd under blokksøk -3 = Avbrudd av mid-program-oppstart etter søkefasen, før eller under sporing av funksjoner -99 = implisitt Cancel |
| | | 12 | - | Type avbrudd for spørring innenfor OEM_CANCEL-makroen: 0 = ikke noe avbrudd 1 = avbrudd på grunn av feil eller nødstop 2 = eksplisitt avbrudd med intern stopp etter stopp i blokkentrum 3 = eksplisitt avbrudd med intern stopp etter stopp ved blokkgrense |
| | | 14 | - | Nummer på siste FN14-feil |
| | | 16 | - | Ekte utførelse aktiv? 1 = utførelse, 0 = simulering |
| | | 17 | - | 2D-programmeringsgrafikk aktiv? 1 = ja 0 = nei |
| | | 18 | - | Føre med programmeringsgrafikk (funksjonstast AUTOM. TEGNING) aktiv? 1 = ja 0 = nei |
| | | 20 | - | Informasjon for frese-/dreiebearbeiding: 0 = frese (etter FUNCTION MODE MILL) 1 = dreie (etter FUNCTION MODE TURN) 10 = utførelse av operasjonene for overgangen fra dreiemodus til fresemodus 11 = utførelse av operasjonene for overgangen fra fresemodus til dreiemodus |
| | | 21 | - | Avbrudd under avrettingsdrift for forespørsel innenfor OEM_CANCEL-makro: 0 = avbrudd fulgte ikke under avrettingsdrift 1 = avbrudd fulgte under avrettingsdrift |
| | | 30 | - | Interpolering av flere akser tillatt? 0 = nei (f.eks. ved banestyling) 1 = ja |

| Gruppenavn | Gruppenummer-ID ... | Systemdata-nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | 31 | - | R+/R- i MDI-modus mulig / tillatt? 0 = nei 1 = ja |
| | | 32 | Syklusnummer | Enkeltsykluser er frigitt: 0 = nei 1 = ja |
| | | 33 | - | Skrivetilgang på utførte oppføringer i palettabelen for DNC (Python-skripter) frikoblet: 0 = nei 1 = ja |
| | | 40 | - | Kopiere tabeller i BA Programtest ? Verdi 1 blir angitt ved programvalg og når funksjonstasten RESET+START blir bekreftet. Systemsyklusen iniprog.h kopierer så tabellene og stiller tilbake systemdatoen. 0 = nei 1 = ja |
| | | 101 | - | M101 aktiv (synlig tilstand)? 0 = nei 1 = ja |
| | | 136 | - | M136 aktiv? 0 = nei 1 = ja |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Aktiver delfil for maskinparameter | | | | |
| | 1020 | 13 | QS-parame- ternr. | Er delfil for maskinparameter med bane fra QS-nummer (IDX) lastet? 1 = ja 0 = nei |
| Konfigurasjonsinnstillinger for sykluser | | | | |
| | 1030 | 1 | - | Vise feilmelding Spindel dreies ikke? (CfgGeoCycle/displaySpindleErr) 0 = nei, 1 = ja |
| | | 2 | - | Vise feilmelding Kontroller fortegnedybde? (CfgGeoCycle/displayDepthErr) 0 = nei, 1 = ja |
| Dataoverføring mellom HEIDENHAIN-sykluser og OEM-makroer | | | | |
| | 1031 | 1 | 0 | Komponentovervåking: Teller for målingen. Syklus 238 Måle maskindata teller denne telleren automatisk opp |
| | | | 1 | Komponentovervåking: Type måling -1 = ingen måling 0 = sirkelformtest 1 = fossdiagram 2 = frekvensgang 3 = innhyllingskurvespektrum |
| | | | 2 | Komponentovervåking: Aksens indeks fra CfgAxes\MP_axisList |
| | | | 3 – 9 | Komponentovervåking: Ytterligere argumen- ter avhengig av målingen |
| | | 100 | - | Komponentovervåking: Alternative navn på overvåkningsoppgavene, som parametrisert under System\Monitoring\CfgMonComponent . Etter at målingen er avsluttet, blir de overvåkningsoppgavene som angis her utført etter hverandre. Under parametriseringen må du sørge for at overvåkningsoppgavene som står på listen skilles fra hverandre med kommaer. |
| Brukerinnstillinger til brukergrensesnittet | | | | |
| | 1070 | 1 | - | Matergrense til funksjonstast FMAX, 0 = FMAX inaktiv |
| Bittest | | | | |
| | 2300 | Number | Bitnummer | Funksjonen kontrollerer om en bit er satt til et tall. Tallet som skal kontrolleres, blir overført som NR, og den etterspurte biten som IDX, hvor IDX0 betegner biten med lavest verdi. For å kalle opp funksjonen for store tall må NR overføres som Q-parameter. 0 = bit ikke angitt 1 = bit angitt |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Lese programinformasjon (systemstreng) | | | | |
| | 10010 | 1 | - | Bane for det gjeldende hovedprogrammet eller palettprogrammet. |
| | | 2 | - | Bane for NC-program som er synlig i blokkvisningen. |
| | | 3 | - | Bane for syklus valgt med SEL CYCLE eller CYCLE DEF 12 PGM CALL , hhv. bane for den aktuelt valgte syklusen. |
| | | 10 | - | Bane for program valgt med SEL PGM „...“ . |
| Indisert tilgang til QS-parameter | | | | |
| | 10015 | 20 | QS-parameternr. | Leser QS(IDX) |
| | | 30 | QS-parameternr. | Leverer strengen som man får dersom alt i QS(IDX) skiftes ut med '_' med unntak av bokstaver og tall. |
| Lese kanaldata (systemstreng) | | | | |
| | 10025 | 1 | - | Navnet til bearbeidingskanalen (Key) |
| Lese data for SQL-tabeller (systemstreng) | | | | |
| | 10040 | 1 | - | Symbolsk navn på forhåndsinnstillingstabellen. |
| | | 2 | - | Symbolsk navn på nullpunkttabellen. |
| | | 3 | - | Symbolsk navn på palett-nullpunkttabellen. |
| | | 10 | - | Symbolsk navn på verktøytabelen. |
| | | 11 | - | Symbolsk navn på plasstabell. |
| | | 12 | - | Symbolsk navn på dreieverktøytabelen. |
| | | 13 | - | Symbolsk navn på slipeverktøytabelen |
| | | 14 | - | Symbolsk navn på avretterverktøytabelen |
| | | 21 | - | Symbolsk navn på korrigeringstabell i verktøykoordinatsystemet T-CS |
| | | 22 | - | Symbolsk navn på korrigeringstabell i behandlingsnivå-koordinatsystemet WPL-CS |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Verdier programmert under verktøyoppkalling (systemstreng) | | | | |
| | 10060 | 1 | - | Verktøynavn |
| Lese maskinkinematikk (systemstreng) | | | | |
| | 10290 | 10 | - | Symbolsk navn på maskinkinematikken som er programmert med FUNCTIONMODE MILL hhv. FUNCTION MODE TURN fra Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels. |
| Kjøreområdeveksling (systemstreng) | | | | |
| | 10300 | 1 | - | Nøkkelnavn til det sist aktiverte kjøreområdet |
| Lese gjeldende systemtid (systemstreng) | | | | |
| | 10321 | 0 - 16, 20 | - | 1: DD.MM.YYYY hh:mm:ss 2 og 16: DD.MM.YYYY hh:mm 3: DD.MM.YY hh:mm 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 5 og 6: YYYY-MM-DD hh:mm 7: YY-MM-DD hh:mm 8 og 9: DD.MM.YYYY 10: DD.MM.YY 11: YYYY-MM-DD 12: YY-MM-DD 13 og 14: hh:mm:ss 15: hh:mm Med DAT i SYSSTR(...) kan det alternativt angis en systemtid i sekunder som skal brukes til formateringen. |
| Lese dataene for touch-probene (TS, TT) (systemstreng) | | | | |
| | 10350 | 50 | - | Type touch-probe TS fra kolonnen TYPE i touch-probe-tabellen (tchprobe.tp). |
| | | 51 | - | Form probestift fra kolonne STYLUS i touch-probe-tabellen (tchprobe.tp). |
| | | 70 | - | Type bord-touch-probe TT fra CfgTT/type. |
| | | 73 | - | Nøkkelnavn for den aktive bord-touch-proben TT fra CfgProbes/activeTT |
| | | 74 | - | Serienummer for den aktive bord-touch-proben TT fra CfgProbes/activeTT |
| Lese data for palettbearbeiding (systemstreng) | | | | |
| | 10510 | 1 | - | Navnet på paletten |
| | | 2 | - | Bane for palettabellen som er valgt |
| Lese versjonsidentifikator for NC-programvare (systemstreng) | | | | |
| | 10630 | 10 | - | Strengen tilsvarer formatet til den viste versjonsidentifikatoren, altså f.eks. 340590 09 eller 817601 05 SP1 . |
| Generelle data for slipeskiven | | | | |
| | 10780 | 1 | - | Navn på slipeskive |

| Gruppe- navn | Gruppenum- mer-ID ... | Systemdata- nummer NR ... | Indeks IDX ... | Beskrivelse |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Lese data for gjeldende verktøy (systemstreng) | | | | |
| | 10950 | 1 | - | Navnet på det gjeldende verktøyet |
| | | 2 | - | Oppføring i DOC-kolonnen for det aktive verktøyet |
| | | 3 | - | AFC-reguleringsinnstilling |
| | | 4 | - | Verktøybærerkinematikk |
| | | 5 | - | Oppføring fra kolonnen DR2TABLE – filnavn for korrekturverditabellen for 3D-ToolComp |
| Lese informasjon fra OEM-makroer og HEIDENHAIN-sykluser (systemstreng) | | | | |
| | 11031 | 10 | - | Leverer valget av makro FUNCTION MODE SET <OEM-Mode> som streng. |
| | | 100 | - | Syklus 238: Liste over nøkkelnavn for overvåking av komponenter |
| | | 101 | - | Syklus 238: Filnavn for protokollfil |

Sammenligning: FN 18-funksjoner

I tabellen nedenfor finner du FN 18-funksjonene fra tidligere styringer, som ikke ble brukt slik ved TNC 640.

I de fleste tilfellene har denne funksjonen blir erstattet av en annen.

| Nr. | IDX | Innhold | Reservefunksjon |
|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| ID 10 Programinformasjon | | | |
| 1 | - | MM/inch-status | Q113 |
| 2 | - | Overlappingsfaktor ved lommefresing | CfgRead |
| 4 | - | Nummer på den aktive bearbeidings-syklusen | ID 10 nr. 3 |
| ID 20 Maskinstatus | | | |
| 15 | Log. akse | Tilordning mellom logisk og geometrisk akse | |
| 16 | - | Mating overgangskretser | |
| 17 | - | Aktuelt valgt kjøreområde | SYSTRING 10300 |
| 19 | - | Maksimalt spindelturtall ved aktuelt girtrinn og spindel | Høyeste girtrinn: ID 90 nr. 2 |
| ID 50 Data fra verktøytabel | | | |
| 23 | Verktøynr. | PLS-verdi | 1) |
| 24 | Verktøynr. | Probe senterforskyvning i hovedakse CAL-OF1 | ID 350 NR 53 IDX 1 |
| 25 | Verktøynr. | Probe senterforskyvning i hjelpeakse CAL-OF2 | ID 350 NR 53 IDX 2 |
| 26 | Verktøynr. | Spindelvinkel ved kalibrering CAL-ANG | ID 350 NR 54 |
| 27 | Verktøynr. | Verktøytype for pocket table PTYP | 2) |
| 29 | Verktøynr. | Posisjon P1 | 1) |

| Nr. | IDX | Innhold | Reservefunksjon |
|--|------------------------|--|-----------------|
| 30 | Verktøynr. | Posisjon P1 | 1) |
| 31 | Verktøynr. | Posisjon P3 | 1) |
| 33 | Verktøynr. | Gjengestigning Pitch | ID 50 NR 40 |
| ID 51 Data fra pocket table | | | |
| 6 | Plassnr. | Verktøytype | 2) |
| 7 | Plassnr. | P1 | 2) |
| 8 | Plassnr. | P2 | 2) |
| 9 | Plassnr. | P3 | 2) |
| 10 | Plassnr. | P4 | 2) |
| 11 | Plassnr. | P5 | 2) |
| 12 | Plassnr. | Plass reservert: 0=nei, 1=ja | 2) |
| 13 | Plassnr. | Flatemagasin: Plassen over opptatt: 0=nei, 1=ja | 2) |
| 14 | Plassnr. | Flatemagasin: Plassen under opptatt: 0=nei, 1=ja | 2) |
| 15 | Plassnr. | Flatemagasin: Plassen til venstre opptatt: 0=nei, 1=ja | 2) |
| 16 | Plassnr. | Flatemagasin: Plassen til høyre opptatt: 0=nei, 1=ja | 2) |
| ID 56 Filinformasjon | | | |
| 1 | - | Antall linjer i verktøytabelen | |
| 2 | - | Antall linjer i den aktive nullpunkttabellen | |
| 3 | Forhåndsinn- stilte | Antall aktive akser som er programmert i den aktive nullpunkttabellen | |
| 4 | - | Antall linjer i en fritt definerbar tabell som ble åpnet med FN 26: TABOPEN | |
| ID 214 Gjeldende konturdata | | | |
| 1 | - | Konturovergangsmodus | |
| 2 | - | maks. lineariseringsfeil | |
| 3 | - | Modus for M112 | |
| 4 | - | Tegnmodus | |
| 5 | - | Modus for M124 | 1) |
| 6 | - | Spesifikasjon for konturlommebearbeiding | |
| 7 | - | Filtergrad for reguleringskrets | |
| 8 | - | Toleranse programmert via syklus 32 eller MP 1096 | ID 30 nr. 48 |
| ID 240 Nom. posisjon i REF-system | | | |
| 8 | - | Faktisk posisjon i REF-system | |
| ID 280 Informasjon om M128 | | | |
| 2 | - | Mating, programmert med M128 | ID 280 Nr. 3 |

| Nr. | IDX | Innhold | Reservefunksjon |
|--|---------|---|-----------------------------------|
| ID 290 Veksle kinematikk | | | |
| 1 | - | Linje i den aktive kinematikktabellen | SYSSTRING 10290 |
| 2 | Bit-nr. | Forespørsel om biter i MP7500 | Cfgread |
| 3 | - | Status kollisjonsovervåkning gammel | Kan slås av og på i NC-programmet |
| 4 | - | Status kollisjonsovervåkning ny | Kan slås av og på i NC-programmet |
| ID 310 Modifikasjoner av geometrisk atferd | | | |
| 116 | - | M116: -1=på, 0=av | |
| 126 | - | M126: -1=på, 0=av | |
| ID 350 Data fra touch-probe | | | |
| 10 | - | TS: touch-probe akse | ID 20 Nr. 3 |
| 11 | - | TS: Aktiv kuleradius | ID 350 NR 52 |
| 12 | - | TS: Effektiv lengde | ID 350 NR 51 |
| 13 | - | TS: Radius innstillingsring | |
| 14 | 1/2 | TS: Senterforskyvn. hovedakse/hjelpeakse | ID 350 NR 53 |
| 15 | - | TS: Retning på senterforskyvning i forhold til 0°-stilling | ID 350 NR 54 |
| 20 | 1/2/3 | TT: Sentrum X/Y/Z | ID 350 NR 71 |
| 21 | - | TT: Plateradius | ID 350 NR 72 |
| 22 | 1/2/3 | TT: 1. probeposisjon NRXYZ | Cfgread |
| 23 | 1/2/3 | TT: 2. probeposisjon NRXYZ | Cfgread |
| 24 | 1/2/3 | TT: 3. probeposisjon NRXYZ | Cfgread |
| 25 | 1/2/3 | TT: 4. probeposisjon NRXYZ | Cfgread |
| ID 370 Innstillinger for touch-probe-syklus | | | |
| 1 | - | Ikke kjør ut til sikkerhetsavstand ved syklus 0.0 og 1.0 (samme som ID990 NR1) | ID 990 Nr. 1 |
| 2 | - | MP 6150 Måleilgang | ID 350 NR 55 IDX 1 |
| 3 | - | MP 6151 Maskinilgang som måleilgang | ID 350 NR 55 IDX 3 |
| 4 | - | MP 6120 Målemating | ID 350 NR 55 IDX 2 |
| 5 | - | MP 6165 Vinkelføring på/av | ID 350 NR 57 |
| ID 501 Nullpunkttabell (REF-system) | | | |
| Linje | Kolonne | Verdi i nullpunkttabell | Referansepunkt-tabell |
| ID 502 Nullpunkttabell | | | |
| Linje | Kolonne | Lese verdi fra nullpunkttabell samtidig som det tas hensyn til det aktive bearbeidings-systemet | |
| ID 503 Nullpunkttabell | | | |
| Linje | Kolonne | Lese verdi direkte fra nullpunkttabell | ID 507 |
| ID 504 Nullpunkttabell | | | |
| Linje | Kolonne | Lese grunnrotering fra nullpunkttabellen | ID 507 IDX 4-6 |

| Nr. | IDX | Innhold | Reservefunksjon |
|---|-------------------|---|--|
| ID 505 Nullpunkttabell | | | |
| 1 | - | 0=Ingen nullpunkttabell valgt 1=Nullpunkttabell valgt | |
| ID 510 Data for palettbearbeiding | | | |
| 7 | - | Teste å henge inn en oppspenning fra PAL-linjen | |
| ID 530 Aktivt nullpunkt | | | |
| 2 | Linje | Linje i aktiv nullpunktstabell er skrivebeskyttet: 0 = nei, 1 = ja | Avles FN 26 og FN 28 kolonne Locked |
| ID 990 Fremgangsmåte for fremkjøring | | | |
| 2 | 10 | 0 = kjøring ikke i mid-program-oppstart 1 = kjøring i mid-program-oppstart | ID 992 NR 10 / NR 11 |
| 3 | Forhåndsinnstilte | Antall akser som er programmert i den valgte nullpunkttabellen | |
| ID 1000 Maskinparameter | | | |
| MP-nummer | MP-indeks | Verdien til maskinparameteren | CfgRead |
| ID 1010 Maskinparameter definert | | | |
| MP-nummer | MP-indeks | 0 = maskinparameter finnes ikke 1 = maskinparameter finnes | CfgRead |

1) Funksjoner eller tabellkolonner finnes ikke

2) Avlese tabellcelle med FN 26 og FN 28 eller SQL

17.2 Oversiktstabeller

Tilleggsfunksjoner

| M | Funksjon | Funksjon på blokk - | Start | Slutt | Side |
|------|--|---------------------|-------|-------|----------------------|
| M0 | Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV | | | ■ | 229 |
| M1 | Valgfri programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV | | | ■ | 229 |
| M2 | Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV/ev. Sletting av statusvisning (avhengig av maskinparameter) / hopp tilbake til blokk 1 | | | ■ | 229 |
| M3 | Spindel PÅ med urviseren | | ■ | | 229 |
| M4 | Spindel PÅ mot urviseren | | ■ | | |
| M5 | Spindel STOPP | | | ■ | |
| M8 | Kjølevæske PÅ | | ■ | | 229 |
| M9 | Kjølevæske AV | | | ■ | |
| M13 | Spindel PÅ med urviseren/kjølemiddel PÅ | | ■ | | 229 |
| M14 | Spindel PÅ mot urviseren/kjølemiddel på | | ■ | | |
| M30 | Samme funksjon som M2 | | | ■ | 229 |
| M89 | Fri tilleggsfunksjon eller Syklusoppkalling, virker modalt (avhengig av maskinparameter) | | ■ | ■ | Sykluser- håndbok |
| M91 | I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til maskinnullpunktet | | ■ | | 230 |
| M92 | I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til en posisjon definert av maskinprodusenten, f.eks. verktøyskiftposisjonen | | ■ | | 230 |
| M94 | Redusering av roteringsaksevisningen til en verdi under 360° | | ■ | | 483 |
| M97 | Bearbeiding av små konturtrinn | | | ■ | 233 |
| M98 | Fullstendig bearbeiding av åpne konturer | | | ■ | 234 |
| M99 | Blokkvis syklusoppkalling | | | ■ | Sykluser- håndbok |
| M101 | Automatisk verktøyskift med søsterverktøy, tilbakestilling ved utløpt levetid | | | ■ | 133 |
| M102 | M101 | | | ■ | |
| M103 | Matefaktor for nedsenkingsbevegelser | | ■ | | 235 |
| M107 | Undertrykke feilmelding for søsterverktøy med toleranse Tilbakestill | | | ■ | 499 |
| M108 | M107 | | | ■ | |
| M109 | Konstant banehastighet på verktøyskjær (mateøkning og -redusering) | | ■ | | 236 |
| M110 | Konstant banehastighet på verktøyskjær (bare materedusering) | | | | |
| M111 | Tilbakestill M109/M110 | | ■ | ■ | |
| M116 | Mating ved roteringsakser i mm/min | | ■ | | 481 |
| M117 | Tilbakestill M116 | | | ■ | |
| M118 | Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen | | ■ | | 240 |
| M120 | Forhåndsberegne radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD) | | ■ | | 238 |
| M126 | Kjøre roteringsaksen optimalt i banen | | ■ | | 482 |
| M127 | Tilbakestill M126 | | | ■ | |
| M128 | Beholde posisjon på verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM) | | ■ | | 484 |
| M129 | Tilbakestill M128 | | | ■ | |
| M130 | I posisjoneringsblokk: Punktene refererer til udreid koordinatsystem | | ■ | | 232 |

| M | Funksjon | Funksjon på blokk - | Start | Slutt | Side |
|-------------|---|---------------------|-------|-------|------|
| M136 | Mating F i millimeter pr. spindelomdreining | | ■ | | 236 |
| M137 | Tilbakestille M136 | | | | |
| M138 | Velge dreieakser | | ■ | | 489 |
| M140 | Retur fra konturen i verktøyakseretningen | | ■ | | 242 |
| M141 | Undertrykk overvåking av touch-probe | | ■ | | 244 |
| M143 | Slette grunnrotering | | ■ | | 244 |
| M144 | Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken ved faktisk/nominell posisjon på slutten av blokken | | ■ | | 490 |
| M145 | Tilbakestille M144 | | | ■ | |
| M148 | Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp | | ■ | | 245 |
| M149 | Tilbakestille M148 | | | ■ | |
| M197 | Avrund hjørner | | ■ | ■ | 246 |

Brukerfunksjoner

Brukerfunksjoner

| | |
|--|---|
| Kort beskrivelse | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grunnutførelse: 3 akser og regulerte spindler □ totalt 14 andre NC-akser eller 13 andre NC-akser pluss 2. spindel ■ Digital strøm- og turtallsregulering |
| Programinntasting | <ul style="list-style-type: none"> ■ I HEIDENHAIN-klartekst og DIN/ISO X Les inn konturer eller bearbeidingsposisjoner fra CAD-filer (STP, IGS, DXF) og lagre som klartekst-konturprogram eller -punkttabell |
| Posisjonsangivelser | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom. posisjoner for linjer og sirkler i rettvinklede koordinater eller polarkoordinater ■ Måleangivelser, absolutte eller inkrementale ■ Visning og inntasting i mm eller inch |
| Verktøykorrekturer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verktøyradius i arbeidsplan og verktøylengde ■ Forhåndsberegne radiuskorrigeret kontur inntil 99 NC-blokker (M120) 2 Tredimensjonal radiuskorrektur av verktøy for senere endring av verktøydata, uten å måtte beregne NC-programmet på nytt |
| Verktøytabeller | Flere verktøytabeller med et vilkårlig antall verktøy |
| Konstant banehastighet | <ul style="list-style-type: none"> ■ I forhold til verktøyets midtpunktbane ■ I forhold til verktøyskjær |
| Parallell drift | Opprette NC-program med grafisk støtte mens et annet NC-program kjøres |
| 3D-bearbeiding | <ul style="list-style-type: none"> ■ Spesielt utjevnedde bevegelser 2 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor 2 Endre spindelhodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen til verktøyføringspunktet (verktøyspiss eller verktøysentrum) endres ikke (TCPM = tool center point management) 2 Hold verktøyet loddrett på konturen 2 Radiuskorrigerende av verktøy loddrett mot bevegelses- og verktøyretningen X Inngrepsvinkelavhengig radiuskorrigerende av 3D-verktøy |
| Rundbordbearbeiding (Advanced Function Set 1) | <ul style="list-style-type: none"> 1 Programmering av konturer på utbrettingen av en sylinder 1 Mating i mm/min |

Brukerfunksjoner

| | |
|--------------------------------------|---|
| Konturelementer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Linje ■ Fas ■ Sirkelbane ■ Sirkelsentrum ■ Sirkelradius ■ Sirkelbane som tilkobles tangentielt ■ Hjørneavrunding |
| Kjøre mot og forlate konturen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Via linje: tangentielt eller loddrett ■ Via sirkel |
| Fri konturprogrammering FK | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fri konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk støtte for emner som ikke er målt NC-kompatibelt |
| Programhopp | <ul style="list-style-type: none"> ■ Underprogrammer ■ Programdelgjentakelser ■ Hent opp ønsket NC-program |
| Bearbeidingscykluser | <ul style="list-style-type: none"> ■ Borecykluser for boring, gjengeboring med og uten Rigid Tapping ■ Borecykluser for dybdeboring, sliping, utboring og senkning ■ Sykluser for fresing av innvendige og utvendige gjenger ■ Skrubbe og glattdreie rektangulære lommer og sirkellommer ■ Skrubbe og glattdreie rektangulære tapper og sirkeltapper ■ Punktmal på sirkel, linjer og datamatrixkode ■ Sykluser for planfresing av flater og skjevinklede flater ■ Sykluser for fresing av rette og sirkelformete noter ■ Graving ■ Konturlomme ■ Konturkjede X Sykluser for dreiearbeid X Sykluser for koordinatsliping og avretting ■ I tillegg er det mulig å integrere produsentsykluser, dvs. spesielle bearbeidingscykluser opprettet av maskinens produsent |
| Koordinatomregning | <ul style="list-style-type: none"> ■ Forskyving, rotering, speiling ■ Målefaktor (aksespesifikk) 1 Dreie arbeidsplanene (Advanced Function Set 1) <hr/> |

Brukerfunksjoner

Q-parameter

Programmering med variabler

- Matematiske funksjoner =, +, -, *, /, sin α , cos α , rotfunksjoner
 - Logiske tilknytninger (=, \neq , <, >)
 - Regning med parentes
 - tan α , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n , e^n , ln, log, et talls absoluttverdi, konstant π , avvisse verdier, kutte plasser etter eller før komma
 - Funksjoner for sirkelberegning
 - Funksjoner for tekstbehandling
-

Programmeringshjelp

- Lommekalkulator
 - Fargefremheving av syntakselementene
 - Fullstendig liste over alle ubehandlede feilmeldinger
 - Kontekstsensitiv hjelpefunksjon
 - Grafisk hjelp ved programmering av sykluser
 - Kommentarblokker og inndelingsblokker i NC-programmet
-

Teach in

- Faktiske posisjoner overtas direkte i NC-programmet
-

Testgrafikk

Visningstyper

- Grafisk simulering av arbeidsforløpet også mens et annet NC-program kjøres
 - Plantegning/visning i 3 plan / 3D-visning / 3D-linjegrafikk
 - Forstørre utsnittet
-

Programmeringsgrafikk

- I driftsmodusen Programmering tegnes de inntastede NC-blokkene samtidig (2D-strekgrafikk), selv når et annet NC-program kjøres
-

Bearbeidingsgrafikk

Visningstyper

- Grafisk visning av NC-programmet som kjøres i plantegning / visning i 3 plan / 3D-visning
-

Bearbeidingstid

- Beregning av bearbeidingstid i driftsmodusen **Programtest**
 - Vise den aktuelle bearbeidingstiden i driftsmodusene for programkjøring
-

Nullpunktsbehandling

- For lagring av vilkårlige nullpunkter
-

Ny start mot kontur

- Mid-programoppstart mot en vilkårlig NC-blokk i NC-programmet, og kjøring av beregnet nominell posisjon for å fortsette bearbeidingen
 - Avbryte NC-program, forlate kontur og kjøre frem igjen
-

Nullpunktstabeller

- Flere nullpunktstabeller for lagring av verktøyrelaterte nullpunkt
-

Touch-probe-sykluser

- Kalibrere touch-probe
- Kompensere skrånstilling av emnet manuelt og automatisk
- Sette nullpunkt manuelt og automatisk
- Måle emner automatisk
- Sykluser for automatisk verktøymåling
- Sykluser for automatisk kinematikkmåling

Register

3

| | |
|-------------------------|----------|
| 3D-korreksjon..... | 498 |
| 3D-korrigerings | |
| deltaverdier..... | 501 |
| Normert vektor..... | 500 |
| Rundfresing..... | 503, 505 |
| Verktøyformer..... | 501 |
| Verktøyorientering..... | 502 |

A

| | |
|------------------------------|-----|
| Adaptiv matingskontroll..... | 375 |
| ADP..... | 515 |
| AFC..... | 375 |
| grunninnstillinger..... | 376 |
| i dreimodus..... | 583 |
| programmere..... | 378 |
| alternativ..... | 38 |
| ASCII-filer..... | 427 |
| Avrett | |
| grunnleggende informasjon.. | 591 |
| Avretting..... | 594 |
| Avrunde hjørner M197..... | 246 |
| Avrunde verdier..... | 357 |

B

| | |
|---|-----|
| Bane..... | 109 |
| Banebevegelse..... | 158 |
| rettvinklede koordinater..... | 158 |
| Banebevegelser | |
| Polarkoordinater..... | 172 |
| Linje..... | 173 |
| Oversikt..... | 172 |
| Sirkelbane med tangential tilknytning..... | 174 |
| rettvinklede koordinater Oversikt..... | 158 |
| Banefunksjoner | |
| grunnleggende..... | 142 |
| Forhåndsposisjonering..... | 146 |
| Sirkler og sirkelbuer..... | 145 |
| Batch Process Manager..... | 550 |
| bruksområde..... | 550 |
| Endre ordreliste..... | 557 |
| grunnleggende informasjon.. | 550 |
| Opprette ordreliste..... | 556 |
| ordreliste..... | 551 |
| åpne..... | 553 |
| Berøringsgester..... | 601 |
| Berøringskontrollpanel..... | 599 |
| Berøringssskjerm..... | 598 |
| Bevegelser..... | 515 |
| Blokk..... | 102 |
| legge til, endre..... | 102 |
| slette..... | 102 |
| Bruke planskyver..... | 578 |

C

| | |
|--------------------------------|-----|
| CAD-Import..... | 519 |
| CAD-Viewer..... | 519 |
| Fastsette plan..... | 527 |
| Filter for boreposisjoner..... | 538 |
| Grunninnstillinger..... | 521 |
| Sette nullpunkt..... | 524 |
| Stille inn layer..... | 523 |
| Velge kontur..... | 531 |
| CAD-visning | |
| Velg bearbeidingsposisjon.... | 536 |
| CAM-programmering..... | 510 |
| Korreksjon..... | 498 |
| Component Monitoring..... | 424 |

D

| | |
|------------------------------------|-----|
| DCM..... | 371 |
| Definere råemne..... | 96 |
| Definer lokale Q-parametere..... | 276 |
| Definer remanente Q-parametere.... | 276 |
| Dele inn NC-programmer..... | 202 |
| Delfamilier..... | 277 |
| Dialog..... | 98 |
| DNC | |
| Informasjon fra NC-program. 314 | |
| Dreie | |
| arbeidsplanet..... | 451 |
| tilbakestille..... | 455 |
| Dreie arbeidsplanene | |
| programmert..... | 451 |
| Dreiebearbeiding..... | 560 |
| FreeTurn..... | 576 |
| matehastighet..... | 568 |
| oppstilt..... | 572 |
| Planskyver..... | 578 |
| Programmere turtall..... | 567 |
| simultan..... | 574 |
| skifte..... | 563 |
| skjæreradiuskorrigerings..... | 561 |
| Dreie uten roteringsakser..... | 478 |
| Dreining | |
| NC-funksjon..... | 406 |
| Driftsmoduser..... | 73 |
| Dynamisk kollisjonsovervåking.. | 371 |

E

| | |
|-------------------------|-----|
| Emneposisjoner..... | 89 |
| Erstatte tekster..... | 106 |
| Extended Workspace..... | 71 |

F

| | |
|------------------|-----|
| Fas..... | 160 |
| Feilmelding..... | 215 |
| filtrer..... | 217 |
| Hjelp ved..... | 215 |
| vise..... | 296 |
| Fil | |

| | |
|--|----------------|
| beskyttelse..... | 121 |
| kopiere..... | 114 |
| merke..... | 119 |
| opprette..... | 114 |
| overskrive..... | 115 |
| sortere..... | 120 |
| Filbehandling | |
| eksterne filtyper..... | 109 |
| Filtype..... | 107 |
| Funksjonsoversikt..... | 110 |
| Gi fil nytt navn..... | 120 |
| Katalog..... | 109 |
| Kataloger | |
| opprette..... | 113 |
| Kopiere kataloger..... | 117 |
| Kopiere tabell..... | 116 |
| Skjult fil..... | 122 |
| Slette fil..... | 117 |
| velge..... | 111 |
| Velge fil..... | 112 |
| Filfunksjoner..... | 398 |
| Filstatus..... | 111 |
| Filter for boreposisjoner ved CAD- dataoverføring..... | 538 |
| FK-programmeirng | |
| Inntastingsmuligheter | |
| Sirkeldata..... | 186 |
| FK-programmering..... | 179 |
| arbeidsplan..... | 180 |
| Dialog åpen..... | 182 |
| Grafikk..... | 181 |
| Grunnleggende..... | 179 |
| Inntastingsmuligheter | |
| Lukkede konturer..... | 187 |
| Relativreferanser..... | 189 |
| Retning og lengde for konturelementer..... | 185 |
| Tilleggspunkter..... | 188 |
| Linjer..... | 183 |
| Sirkelbaner..... | 184 |
| slutt punkt..... | 185 |
| Flatenormalvektor..... | 462, 480, 498, |
| 500 | |
| Fleraksebearbeiding..... | 450 |
| FN 14: ERROR: Vis feilmelding... 296 | |
| FN 16: F-PRINT: Vise tekster formatert..... | 302 |
| FN 18: SYSREAD: Lese systemdata..... | 311 |
| FN 19: PLS: Overføre verdier til PLS..... | 311 |
| FN 20: WAIT FOR: Synkronisere NC og PLS..... | 312 |
| FN 23: SIRKELDATA: Bregne sirkel ut fra 3 punkter..... | 284 |
| FN 24: SIRKELDATA: Beregne sirkel ut fra 4 punkter..... | 284 |
| FN 26: TABOPEN: Åpne fritt | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| Programdelgjentakelse..... | 251 | Retur fra konturen..... | 242 | liste..... | 610 |
| Programinnstillinger..... | 368 | Rotasjonsakse | | Søkefunksjon..... | 105 |
| Programmere verktøybevegelser. | 98 | kjøre optimalt i banen: M126. | 482 | T | |
| Programmeringsgrafikk..... | 181 | Roteringsakse..... | 481 | TABDATA..... | 420 |
| programvarealternativ..... | 38 | Redusere visning M94..... | 483 | Tabelltilgang | |
| Prosesskjede..... | 510 | S | | SQL..... | 336 |
| Pulserende turtall..... | 440 | SEL TABLE..... | 415 | TABDATA..... | 420 |
| Punkttabell..... | 258 | Sette inn kommentar..... | 198 | TABWRITE..... | 436 |
| Q | | Simultan dreiebearbeiding..... | 574 | Tastaturfokus..... | 72 |
| Q-parameter..... | 272, 273 | Sirkelbane..... | 174 | TCPM..... | 491 |
| Eksport..... | 313 | Lineær overlaging..... | 168 | Tilbakestill..... | 497 |
| lokale parametere QL..... | 272 | med fast radius..... | 165 | Teach In..... | 100, 159 |
| lokale parametre QL..... | 273 | med tangentiell tilknytning.... | 167 | Teksfil | |
| Overføre verdier til PLS.. | 311, 313 | rundt pol..... | 174 | vis formatert..... | 302 |
| programmere..... | 316 | rundt sirkelmidtpunkt CC..... | 163 | Tekstfil..... | 427 |
| programmering..... | 272 | Sirkelberegning..... | 284 | Find tekstdeler..... | 430 |
| remanente parametere QR.... | 272 | Sirkelmidtpunkt..... | 162 | opprette..... | 302 |
| remanente parametre QR..... | 273 | Skalering..... | 407 | Slettefunksjon..... | 428 |
| Strengparameter QS..... | 316 | Skivebearbeiding | | åpne og forlate..... | 427 |
| vise formatert..... | 302 | avretting..... | 594 | Tekstredigeringsprogram..... | 200 |
| Q-parametere | | Skjerm | | Tekstvariabler..... | 316 |
| forhåndsinnstilte..... | 328 | Berøringsskjerm..... | 598 | Teller..... | 425 |
| kontrollere..... | 293 | Skjermen..... | 67 | Tilbakestill forsinkelse..... | 444 |
| Q-parameterprogrammering | | Skjerminndeling..... | 67 | Tilbakestill PLANE-funksjon.... | 455 |
| Hvis-så-avgjørelse..... | 285 | CAD-Viewer..... | 518 | Tilleggsakser..... | 88 |
| Matematiske grunnfunksjoner.... | 278 | Skjult fil..... | 122 | Tilleggsfunksjon..... | 228 |
| merknader til programmeringen... | 275 | Skjærekraftovervåkning | | angi..... | 228 |
| sirkelberegning..... | 284 | i dreiemodus..... | 583 | for koordinatangivelser..... | 230 |
| tilleggsfunksjoner..... | 295 | Skrive til loggbok..... | 314 | for programkjøringskontroll... | 229 |
| vinkelfunksjoner..... | 282 | Skrive ut melding..... | 310 | for spindel og kjølemiddel..... | 229 |
| R | | Skruelinje..... | 175 | Tilleggsfunksjoner | |
| radiuskorrigerings..... | 137 | Skråfresing..... | 479 | for baneatferden..... | 233 |
| inntasting..... | 138, 139 | Slette feil..... | 218 | for roteringsakser..... | 481 |
| Utvendig hjørne, innvendig | | Slipebearbeiding..... | 588 | TNCguide..... | 221 |
| hjørne..... | 139 | Koordinatsliping..... | 589 | TOOL CALL..... | 130 |
| Referansesystem..... | 77, 88 | SPEC FCT..... | 366 | TOOL DEF..... | 129 |
| angivelse..... | 85 | Spelling | | TRANS DATUM..... | 402 |
| arbeidsplan..... | 83 | NC-funksjon..... | 403 | Transformasjon | |
| emne..... | 81 | Spesialfunksjoner..... | 366 | Dreining..... | 406 |
| grunnleggende..... | 80 | Spindelurtall | | Nullpunktsforskyvning..... | 401 |
| maskin..... | 78 | angi..... | 130 | Skalering..... | 407 |
| verktøy..... | 86 | SQL-kommandoen..... | 336 | Spelling..... | 403 |
| Regning med parentes..... | 288 | Starte program | | Trigonometri..... | 282 |
| Resonanssvingning..... | 440 | start vilkårlig NC-program..... | 253 | T-vektor..... | 500 |
| Rettvinklede koordinater | | Stikkverktøy | | U | |
| Lineær overlaging av en | | krumme..... | 574 | Underprogram..... | 249 |
| sirkelbane..... | 168 | Strengparameter..... | 316 | Utdata | |
| linje..... | 159 | kjede..... | 318 | på server..... | 310 |
| Sirkelbane med fastlagt | | kontrollere..... | 323 | på skjermen..... | 309 |
| radius..... | 165 | konvertere..... | 322 | V | |
| Sirkelbane med tangential | | kopiere delstreng..... | 320 | Valg av boreposisjon | |
| tilknytning..... | 167 | lese systemdata..... | 321 | lkon..... | 538 |
| sirkelbane rundt sirkelmidtpunkt | | Registrere lengde..... | 324 | Musområde..... | 537 |
| CC..... | 163 | tilordne..... | 317 | Valg av dreiemodus..... | 563 |
| | | Svingakser..... | 484 | | |
| | | Synkronisere NC og PLS.... | 312, 312 | | |
| | | Systemdata | | | |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Vektor..... | 462 |
| Velge boreposisjon | |
| enkeltvalg..... | 537 |
| Velge måleenhet..... | 96 |
| Velg posisjon fra CAD-filer..... | 536 |
| Verktøydata..... | 126 |
| deltaverdier..... | 128 |
| erstatte..... | 116 |
| kalle opp..... | 130 |
| legge inn i programmet..... | 129 |
| Verktøykorleksjon | |
| tredimensjonal..... | 498 |
| verktøykorrektur | |
| tabell..... | 416 |
| Verktøykorrigerings..... | 136 |
| Lengde..... | 136 |
| radius..... | 137 |
| Verktøylengde..... | 127 |
| Verktøynavn..... | 126 |
| Verktøynummer..... | 126 |
| Verktøyorientert bearbeiding..... | 548 |
| Verktøyradius..... | 128 |
| Verktøyskift..... | 133 |
| Verktøytoleranse | |
| undertrykke feil: M107..... | 499 |
| Vinkelfunksjoner..... | 282 |
| Virtuell verktøyakse..... | 241 |
| Vise melding på skjermen..... | 309 |
| Visning av NC-programmet..... | 197 |
| Ø | |
| Økende turtall..... | 440 |
| Å | |
| Åpne konturhjørner M98..... | 234 |

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

+49 8669 31-0

+49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support +49 8669 32-1000

Measuring systems +49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de

NC support +49 8669 31-3101
service.nc-support@heidenhain.de

NC programming +49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming +49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.de

APP programming +49 8669 31-3106
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

Touch-prober fra HEIDENHAIN

hjælper deg å redusere dødtid og forbedre dimensjonsstabiliteten til de fremstilte emnene.


Tastesystemer for emner

TS 150, TS 260, TS 750 Kablet signaloverføring

TS 460, TS 760 Radio- eller infrarødoverføring

TS 642, TS 740 Infrarødoverføring

- justere emner
- fastsette nullpunkter
- Måling av emner

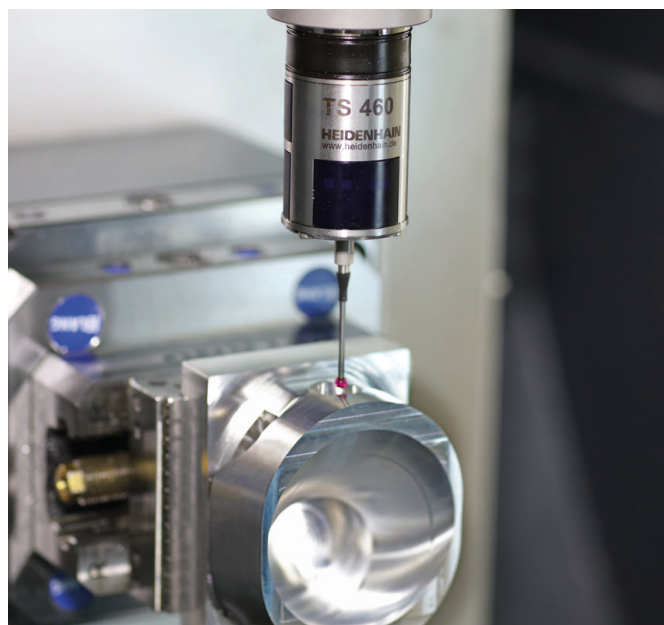

Tastesystemer for verktøy

TT 160 Kablet signaloverføring

TT 460 Infrarødoverføring

- måle emner
- kontrollere slitasje
- registrere brudd på verktøy

