

## TNC 640

Bruksanvisning  
DIN/ISO-programmering

NC-programvara  
34059x-17








## Styrsystemets manöverelement

### Knappar

 








När du använder en TNC 640 med touch-manövrering, kan du ersätta vissa knapptryckningar med gester.

**Ytterligare information:** "Touchscreen användning", Sida 543






### Manöverelement på bildskärmen

   Knapp	Funktion
	Välja bildskärmsuppdelning
	Växla bildskärm mellan maskindriftart, programmeringsdriftart och tredje desktop
	Softkeys: Välj funktioner i bildskärmen
  	Växla softkeyrad



### Bokstavstangenter

Knapp	Funktion
  	Filnamn, kommentarer
  	DIN/ISO-programmering
	Välj nästa element, t.ex. inmatningsfält, knapp, urvalsalternativ
<b>SHIFT +</b> 	Välj föregående element
	Öppna <b>HEROS-meny</b>

### Maskindriftarter

Knapp	Funktion
	Manuell drift
	Elektronisk handratt
	Positionering med manuell inmatning
	Programkörning enkelblock
	Programkörning blockföljd



### Programmeringsdriftarter

Knapp	Funktion
	Programmering
	Programtest

## Ange och editera koordinataxlar och siffror

Knapp	Funktion
 ... 	Välj koordinataxlar eller ange dem i ett NC-program
 ... 	Siffror
 	Decimalavskiljare / Växla förtecken
 	Inmatning polära koordinater / Inkrementalvärde
	Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus
	Överför är-position
	Hoppa över dialogfråga och radera ord
	Avsluta inmatning och fortsätt dialogen
	NC-block slutföra, avsluta inmatning
	Återställ inmatning eller radera felmeddelande
	Avbryt dialog, radera programdel


 
 

## Uppgifter om verktyg

Knapp	Funktion
	Definiera verktygsdata i NC-programmet
	Anropa verktygsdata

## NC-program och filadministration, styrsystemsfunktioner

 


 
 

Knapp	Funktion
	NC-program välja eller radera filer, extern dataöverföring
	Definiera programanrop, selektera nollpunkts- och punkt-tabeller
	Välj MOD-funktion
	Visa hjälptexter vid NC-felmeddelanden, kalla upp TNCguide
	Presentera alla felmeddelanden som står i kö
	Visa kalkylator
	Visa specialfunktioner
	Aktuell utan funktion

## Navigationsknappar

Knapp	Funktion
 	Förflytta markören
	NC-block, välja cykler och parameterfunktioner direkt
	Navigera till programmets början eller tabellens början
	Navigera till programmets slut eller slutet på en tabellrad
	Navigera sidvis uppåt
	Navigera sidvis nedåt
	Välj nästa flik i formulär
 	Dialogfält eller funktionsknapp framåt / tillbaka

## Cykler, underprogram och programdelsupprepningar


 
### Cykler, underprogram och programdelsupprepningar

Knapp	Funktion
	Definiera avkännarcykler
 	Definiera och anropa cykler
 	Ange och anropa underprogram och programdelsupprepningar
	Ange ett programstopp i ett NC-program

## Programmering av konturförflyttningar

Knapp	Funktion
	Fram-/frånkörning kontur
	Flexibel konturprogrammering FK
	Rätlinje
	Cirkelcentrum/Pol för polära koordinater
	Cirkelbåge runt cirkelcentrum
	Cirkelbåge med radie
	Cirkelbåge med tangentiell anslutning
 	Fas/hörnrundning

## Potentiometrar för matning och spindelvarvtal

Matning	Spindelvarvtal
	

## 3D-mus

Tangentbordsenheten kan utökas med en HEIDENHAIN-3D-mus i efterhand.

Med en 3D-mus kan du hantera objekt lika intuitivt som om du höll dem i handen.

Det möjliggör sex frihetsgrader som är tillgängliga samtidigt:

- 2D-förskjutning i XY-planet
- 3D-rotation runt axlarna X, Y och Z
- Zooma in eller ut



De här möjligheterna gör det framför allt bekvämare att använda följande:

- CAD-import
- Borttagningssimulering
- 3D-applikationer på en extern dator, vilka du hanterar direkt i styrsystemet med programvaruoptionen **133 Remote Desktop Manager**



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Grundläggande.....</b>	<b>31</b>
<b>2</b>	<b>Första stegen.....</b>	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Grunder.....</b>	<b>65</b>
<b>4</b>	<b>Verktyg.....</b>	<b>125</b>
<b>5</b>	<b>Programmering av konturer.....</b>	<b>141</b>
<b>6</b>	<b>Programmeringshjälp.....</b>	<b>193</b>
<b>7</b>	<b>Tilläggsfunktion.....</b>	<b>225</b>
<b>8</b>	<b>Underprogram och programdelsupprepningar.....</b>	<b>245</b>
<b>9</b>	<b>Programmera Q-parametrar.....</b>	<b>269</b>
<b>10</b>	<b>Specialfunktioner.....</b>	<b>345</b>
<b>11</b>	<b>Fleraxligbearbetning.....</b>	<b>405</b>
<b>12</b>	<b>Överför data från CAD-filer.....</b>	<b>465</b>
<b>13</b>	<b>Paletter.....</b>	<b>491</b>
<b>14</b>	<b>Svarvbearbetning.....</b>	<b>507</b>
<b>15</b>	<b>Slipbearbetning.....</b>	<b>533</b>
<b>16</b>	<b>Touchscreen användning.....</b>	<b>543</b>
<b>17</b>	<b>Tabeller och översikt.....</b>	<b>557</b>



<b>1</b>	<b>Grundläggande.....</b>	<b>31</b>
1.1	Om denna handbok.....	32
1.2	Styrsystemstyp, mjukvara och funktioner.....	34
	Software-optioner.....	36
	Nya funktioner 34059x-17.....	41

<b>2</b>	<b>Första stegen.....</b>	<b>47</b>
2.1	Översikt.....	48
2.2	Uppstart av maskinen.....	49
	Kvitter strömavbrott.....	49
2.3	Programmera den första detaljen.....	50
	Välja driftart.....	50
	Viktiga manöverelement i styrsystemet.....	50
	Nytt NC-program öppna / filhantering.....	51
	Definiera råämne.....	52
	Programuppbyggnad.....	53
	Programmera en enkel kontur.....	54
	Skapa cykelprogram.....	59

<b>3 Grunder.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1 TNC 640.....</b>	<b>66</b>
HEIDENHAIN-klartext och DIN/ISO.....	66
Kompatibilitet.....	66
<b>3.2 Bildskärm och knappsats.....</b>	<b>67</b>
Bildskärm.....	67
Bestämma bildskärmsuppdelning.....	67
Manöverpanel.....	68
Extended Workspace Compact.....	71
<b>3.3 Drifarter.....</b>	<b>74</b>
Manuell drift och El. Handratt.....	74
Positionering med manuell inmatning.....	74
Programmering.....	75
PROGRAMTEST.....	75
Program blockföljd och Program enkelblock.....	76
<b>3.4 NC-grunder.....</b>	<b>77</b>
Positionsmätsystem och referensmärken.....	77
Programmerbara axlar.....	77
Koordinatsystem.....	78
Axlarnas beteckningar i fräsmaskiner.....	89
Polära koordinater.....	89
Absoluta och inkrementella arbetsstyckespositioner.....	90
Välja utgångspunkt.....	91
<b>3.5 NC-program öppna och mata in.....</b>	<b>92</b>
Uppbyggnad av ett NC-program i DIN/ISO-format.....	92
Definiera råämnet: G30/G31.....	93
Öppna nytt NC-program.....	98
Programmera verktygsrörelser i DIN/ISO.....	99
Överföra År-positioner.....	101
Redigera NC-program.....	102
Styrsystemets sökfunktion.....	106
<b>3.6 Organisation (filhantering).....</b>	<b>108</b>
Filer.....	108
Visa externt genererade filer i styrsystemet.....	110
Kataloger.....	110
Sökväg.....	110
Översikt: Funktioner i filhanteringen.....	111
Kalla upp filhantering.....	112
Välja enhet, katalog och fil.....	113
Skapa ny katalog.....	114
Skapa ny fil.....	115

Kopiera enstaka fil.....	115
Kopiera filer till en annan katalog.....	116
Kopiera tabell.....	117
Kopiera katalog.....	118
Välj en av de senast valda filerna.....	118
Radera fil.....	119
Radera katalog.....	119
Markera filer.....	120
Döp om fil.....	121
Sortera filer.....	121
Specialfunktioner.....	122

<b>4</b>	<b>Verktyg</b>	<b>125</b>
<b>4.1</b>	<b>Verktygsrelaterade uppgifter</b>	<b>126</b>
	Matning F	126
	Spindelvarvtal S	127
<b>4.2</b>	<b>Verktygsdata</b>	<b>128</b>
	Förutsättning för verktygskompenseringen	128
	Verktygsnummer, verktygsnamn	128
	Verktygslängd L	129
	Verktygsradie R	130
	Deltavärde för längd och radie	130
	Inmatning av verktygsdata i NC-programmet	131
	Anropa verktygsdata	132
	Verktygsväxling	134
<b>4.3</b>	<b>Verktygskompensering</b>	<b>137</b>
	Inledning	137
	Verktygslängdskompensering	137
	verktygsradiekorrigerering	138

<b>5</b>	<b>Programmering av konturer.....</b>	<b>141</b>
<b>5.1</b>	<b>Verktögsförflyttningar.....</b>	<b>142</b>
	Konturfunktioner.....	142
	Flexibel konturprogrammering FK.....	142
	Tilläggfunktioner M.....	142
	Underprogram och programdelsupprepningar.....	143
	Programmering med Q-parametrar.....	143
<b>5.2</b>	<b>Allmänt om konturfunktioner.....</b>	<b>144</b>
	Programmera verktygsrörelser för en bearbetning.....	144
<b>5.3</b>	<b>Framkörning till och frånkörning från konturen.....</b>	<b>147</b>
	Startpunkt och slutpunkt.....	147
	Tangentiell fram- och frånkörning.....	149
	Översikt: Konturformer för framkörning till och frånkörning från konturen.....	150
	Viktiga positioner vid fram- och frånkörning.....	151
	Framkörning på en tangentiellt anslutande rätlinje: APPR LT.....	153
	Framkörning på en rätlinje vinkelrät mot första konturpunkten: APPR LN.....	153
	Framkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning: APPR CT.....	154
	Framkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning till kontur och rätlinje: APPR LCT.....	155
	Frånkörning på en rätlinje med tangentiell anslutning: DEP LT.....	156
	Frånkörning på en rätlinje vinkelrät från den sista konturpunkten: DEP LN.....	156
	Frånkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning: DEP CT.....	157
	Frånkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning till kontur och rätlinje: DEP LCT.....	157
<b>5.4</b>	<b>Konturrörelser – rätvinkliga koordinater.....</b>	<b>158</b>
	Översikt över konturfunktioner.....	158
	Programmera konturfunktioner.....	158
	Rätlinje med snabbtransport G00 eller rätlinje med matning F G01.....	159
	Infoga fas mellan två räta linjer.....	160
	Hörnrundning G25.....	161
	Cirkelcentrum I, J.....	162
	Cirkelbåge runt cirkelcentrum.....	163
	Cirkelbåge G02/G03/G05 med fast radie.....	165
	Cirkelbåge G06 med tangentiell anslutning.....	167
	Linjär överlagring för cirkelbana.....	168
	Exempel: Rätlinjerörelse och fas med rätvinkliga koordinater.....	169
	Exempel: Cirkelrörelse med rätvinkliga koordinater.....	170
	Exempel: Fullcirkel med rätvinkliga koordinater.....	171
<b>5.5</b>	<b>Konturrörelser – Polära koordinater.....</b>	<b>172</b>
	Översikt.....	172
	Polära koordinater utgångspunkt: Pol I, J.....	173
	Rätlinje med snabbtransport G10 eller rätlinje med matning F G11.....	173
	Cirkelbåge G12/G13/G15 runt Pol I, J.....	174
	Cirkelbåge G16 med tangentiell anslutning.....	174



Skruvlinje (Helix).....	175
Exempel: Rätlinjerörelse polärt.....	177
Exempel: Helix.....	178

**5.6 Konturrörelser – Flexibel konturprogrammering FK..... 179**

Grunder.....	179
Bestämma bearbetningsplan.....	180
Grafik i FK-programmeringen.....	181
Öppna FK-dialog.....	182
Pol för FK-programmering.....	182
Flexibel programmering av räta linjer.....	183
Flexibel programmering av cirkelbågar.....	183
Inmatningsmöjligheter.....	185
Hjälpunkter.....	188
Relativ referens.....	189
Exempel: FK-programmering 1.....	191

<b>6</b>	<b>Programmeringshjälp.....</b>	<b>193</b>
<b>6.1</b>	<b>GOTO-funktion.....</b>	<b>194</b>
	Använda knappen GOTO.....	194
<b>6.2</b>	<b>Presentation av NC-programmet.....</b>	<b>195</b>
	Syntaxframhävande.....	195
	Rullningslist.....	195
<b>6.3</b>	<b>Infoga kommentarer.....</b>	<b>196</b>
	Användningsområde.....	196
	Kommentar under programinmatningen.....	196
	Infoga kommentar i efterhand.....	196
	Kommentar i ett eget NC-block.....	196
	Kommentera bort ett NC-block i efterhand.....	196
	Funktioner vid editering av en kommentar.....	197
<b>6.4</b>	<b>Fri editering av NC-program.....</b>	<b>198</b>
<b>6.5</b>	<b>Hoppa över NC-block.....</b>	<b>199</b>
	Infoga /-tecknet.....	199
	Radera /-tecknet.....	199
<b>6.6</b>	<b>Strukturera NC-program.....</b>	<b>200</b>
	Definition, användningsområden.....	200
	Växla mellan länkningsfönster/aktivt fönster.....	200
	Infoga struktureringsblock i programfönstret.....	200
	Välj block i länkningsfönstret.....	201
<b>6.7</b>	<b>Kalkylatorn.....</b>	<b>202</b>
	Handhavande.....	202
<b>6.8</b>	<b>Skärdataberäkning.....</b>	<b>204</b>
	Användningsområde.....	204
	Arbeta med skärdatatabeller.....	206
<b>6.9</b>	<b>Programmeringsgrafik.....</b>	<b>208</b>
	Medritning eller ej medritning av programmeringsgrafik.....	208
	Framställning av programmeringsgrafik för ett NC-program.....	209
	Visa eller dölj blocknummer.....	209
	Radera grafik.....	209
	Visa stömlinjer.....	210
	Delförstoring eller delförminskning.....	210
<b>6.10</b>	<b>Felmeddelanden.....</b>	<b>211</b>
	Visa fel.....	211
	Öppna felfönstret.....	211

Utförliga felmeddelanden.....	212
Softkey INTERN INFO.....	212
Softkey GRUPPERING.....	213
Softkey AKTIVERA SPARA.....	213
Radera fel.....	214
Felprotokoll.....	215
Knappprotokoll.....	216
Upplysningstext.....	217
Spara servicefiler.....	217
Stäng felfönstret.....	217
<b>6.11 Sammanhangsberoende hjälpsystem TNCguide.....</b>	<b>218</b>
Användningsområde.....	218
Arbeta med TNCguide.....	219
Ladda ner aktuella hjälpfiler.....	223

<b>7</b>	<b>Tilläggsfunktion.....</b>	<b>225</b>
<b>7.1</b>	<b>Ange Tilläggsfunktioner M och STOP.....</b>	<b>226</b>
	Grunder.....	226
<b>7.2</b>	<b>Tilläggsfunktioner för Programkörningskontroll, spindel och kylmedel.....</b>	<b>227</b>
	Översikt.....	227
<b>7.3</b>	<b>Tilläggsfunktioner för koordinatuppgifter.....</b>	<b>228</b>
	Programmering av maskinfasta koordinater: M91/M92.....	228
	Förflytta till positioner i icke-tiltat inmatningskoordinatsystem vid tiltat bearbetningsplan: M130.....	230
<b>7.4</b>	<b>Tilläggsfunktioner för konturbeteendet.....</b>	<b>231</b>
	Bearbeta små kontursteg: M97.....	231
	Fullständig bearbetning av öppna konturhörn: M98.....	232
	Matningsfaktor för nedmatningsrörelser: M103.....	233
	Matning i millimeter/spindelvarv: M136.....	234
	Matningshastighet vid cirkelbågar: M109/M110/M111.....	235
	Förhandsberäkna radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD): M120.....	236
	Överlagra handrattspositionering under programkörning: M118.....	238
	Frånkörning från konturen i verktygsaxelns riktning: M140.....	240
	Avstängning av avkännarsystemets övervakning: M141.....	242
	Upphäv grundvridning: M143.....	242
	Lyfta verktyg automatiskt från konturen vid NC-stopp: M148.....	243
	Hönrundning: M197.....	244

<b>8</b>	<b>Underprogram och programdelsupprepningar.....</b>	<b>245</b>
<b>8.1</b>	<b>Markera underprogram och programdelsupprepning.....</b>	<b>246</b>
	Label.....	246
<b>8.2</b>	<b>Underprogram.....</b>	<b>247</b>
	Arbetsätt.....	247
	Programmeringsanvisning.....	247
	Programmering underprogram.....	248
	Anropa underprogram.....	248
<b>8.3</b>	<b>Programdelsupprepningar.....</b>	<b>249</b>
	Label G98.....	249
	Arbetsätt.....	249
	Programmeringsanvisning.....	249
	Programmering programdelsupprepning.....	250
	Anropa programdelsupprepning.....	250
<b>8.4</b>	<b>Anropa ett externt NC-program.....</b>	<b>251</b>
	Översikt softkeys.....	251
	Arbetsätt.....	252
	Programmeringsanvisning.....	252
	Anropa ett externt NC-program.....	254
<b>8.5</b>	<b>Punkttabeller.....</b>	<b>256</b>
	Skapa punkttabell.....	256
	Hoppa över enskilda punkter vid bearbetningen.....	257
	Välj punkttabell i NC-programmet.....	258
	Använda punkttabeller.....	259
	Definition.....	259
<b>8.6</b>	<b>Länkning av underprogram.....</b>	<b>260</b>
	Länkningstyper.....	260
	Länkningsdjup.....	260
	Underprogram i underprogram.....	261
	Upprepning av programdelsupprepning.....	262
	Upprepning av underprogram.....	263
<b>8.7</b>	<b>Programmeringsexempel.....</b>	<b>264</b>
	Exempel: Konturfräsning med flera ansättningar.....	264
	Exempel: Hålbilder.....	265
	Exempel: Hålbild med flera verktyg.....	266

<b>9</b>	<b>Programmera Q-parametrar.....</b>	<b>269</b>
<b>9.1</b>	<b>Princip och funktionsöversikt.....</b>	<b>270</b>
	Q-parametertyper.....	271
	Programmeringsanvisning.....	273
	Kalla upp Q-parameterfunktioner.....	274
<b>9.2</b>	<b>Detaljfamiljer – Q-parametrar istället för sifvervärden.....</b>	<b>275</b>
	Användningsområde.....	275
<b>9.3</b>	<b>Beskrivning av konturer med hjälp av matematiska funktioner.....</b>	<b>276</b>
	Användningsområde.....	276
	Översikt.....	277
	Programmering av matematiska grundfunktioner.....	278
<b>9.4</b>	<b>Vinkelfunktioner.....</b>	<b>280</b>
	Definitioner.....	280
	Programmera vinkelfunktioner.....	280
<b>9.5</b>	<b>Cirkelberäkningar.....</b>	<b>282</b>
	Användningsområde.....	282
<b>9.6</b>	<b>IF/THEN-sats med Q-parametrar.....</b>	<b>283</b>
	Användningsområde.....	283
	Hoppvillkor.....	283
	Programmera IF/THEN-satser.....	285
<b>9.7</b>	<b>Formel direkt programmerbar.....</b>	<b>286</b>
	Inmatning av formel.....	286
	Räkneregler.....	286
	Översikt.....	288
	Exempel: vinkelfunktion.....	290
<b>9.8</b>	<b>Kontrollera och ändra Q-parametrar.....</b>	<b>291</b>
	Tillvägagångssätt.....	291
<b>9.9</b>	<b>Diverse funktioner.....</b>	<b>293</b>
	Översikt.....	293
	D14 – Mata ut felmeddelanden.....	294
	D16 – Formaterad utmatning av text eller Q-parametervärde.....	301
	D18 – Läsa systemdata.....	310
	D19 – Överför värden till PLC:n.....	311
	D20 – Synkronisera NC och PLC.....	312
	D29 – Överför värde till PLC.....	313
	D37 – EXPORT.....	313
	D38 – Skicka information från NC-programmet.....	314

<b>9.10 Strängparameter.....</b>	<b>316</b>
Funktioner för strängbearbetning.....	316
Tilldela string-parameter.....	317
Sammankoppla string-parameter.....	318
Omvandla ett numeriskt värde till en strängparameter.....	319
Kopiera en delsträng från en strängparameter.....	320
Läsa systemdata.....	321
Omvandla string-parameter till ett numeriskt värde.....	322
Kontrollera en string-parameter.....	324
Beräkna en strängparameters längd.....	325
Jämföra den lexikaliska ordningsföljden hos två alfanumeriska teckensträngar.....	326
Läsa maskinparametrar.....	327
<b>9.11 Fasta Q-parametrar.....</b>	<b>329</b>
Värden från PLC:n Q100 till Q107.....	329
Aktiv verktygsradie Q108.....	329
Verktygsaxel Q109.....	330
Spindelstatus Q110.....	330
Kylvätskeförsörjning Q111.....	330
Överlappningsfaktor Q112.....	330
Måttenhet i NC-programmet Q113.....	331
Verktygslängd Q114.....	331
Mätresultat från programmerbara avkännarcykler Q115 till Q119.....	331
Q-parametern Q115 och Q116 vid automatisk verktygsmätning.....	332
Beräknade koordinater för rotationsaxlarna Q120 till Q122.....	332
Mätresultat från avkännarcykler.....	333
Kontroll av uppspänningssituationen: Q601.....	337
<b>9.12 Programmeringsexempel.....</b>	<b>338</b>
Exempel: Avrunda värden.....	338
Exempel: Ellips.....	339
Exempel: Konkav cylinder med Fullradiefräs .....	341
Exempel: Konvex kula med cylindrisk fräs.....	343

<b>10 Specialfunktioner.....</b>	<b>345</b>
<b>10.1 Översikt specialfunktioner.....</b>	<b>346</b>
Huvudmeny specialfunktioner SPEC FCT.....	346
Meny programmallar.....	347
Meny funktioner för kontur- och punktbearbetning.....	347
Meny definition DIN/ISO-funktioner.....	348
<b>10.2 Function Mode.....</b>	<b>349</b>
Programmera Function Mode.....	349
Function Mode Set.....	349
<b>10.3 Dynamisk kollisionsövervakning (Option #40).....</b>	<b>350</b>
Funktion.....	350
Aktivera och deaktivera kollisionsövervakning i NC-programmet.....	352
<b>10.4 Adaptiv matningsreglering AFC (Option #45).....</b>	<b>354</b>
Användningsområde.....	354
Definiera AFC-grundinställningar.....	355
Programmera AFC.....	357
<b>10.5 Bearbetning med polär kinematik.....</b>	<b>359</b>
Översikt.....	359
Aktivera FUNCTION POLARKIN.....	360
Avaktivera FUNCTION POLARKIN.....	363
Exempel: SL-cykler i polär kinematik.....	364
<b>10.6 Definition av DIN/ISO-funktioner.....</b>	<b>365</b>
Översikt.....	365
<b>10.7 Påverka utgångspunkter.....</b>	<b>366</b>
Aktivera utgångspunkt.....	366
Kopiera utgångspunkt.....	367
Korrigera utgångspunkt.....	367
<b>10.8 Nollpunktstabell.....</b>	<b>369</b>
Användningsområde.....	369
Funktionsbeskrivning.....	369
Skapa nollpunktstabell.....	370
Öppna och redigera nollpunktstabell.....	370
Aktivera nollpunktstabell i NC-programmet.....	372
Aktivera nollpunktstabell manuellt.....	372
<b>10.9 Kompenseringstabell.....</b>	<b>373</b>
Användning.....	373
Typer av kompenseringstabeller.....	373
Skapa kompenseringstabell.....	374



Aktivera kompenseringstabell.....	375
Redigera kompenseringstabeller under pågående programexekvering.....	376
<b>10.10 Åtkomst till tabellvärden.....</b>	<b>377</b>
Applikation.....	377
Läsa tabellvärde.....	377
Skriva tabellvärde.....	378
Addera tabellvärde.....	379
<b>10.11 Övervakning av konfigurerade maskinkomponenter (option #155).....</b>	<b>381</b>
Användningsområde.....	381
Starta övervakningen.....	381
<b>10.12 Definiera räknare.....</b>	<b>382</b>
Användningsområde.....	382
Definiera FUNCTION COUNT.....	383
<b>10.13 Skapa textfiler.....</b>	<b>384</b>
Användningsområde.....	384
Öppna och lämna textfil.....	384
Editera text.....	385
Radera tecken, ord och rader samt återinfoga.....	385
Bearbeta textblock.....	386
Söka text.....	387
<b>10.14 Fritt definierbara tabeller.....</b>	<b>388</b>
Grunder.....	388
Lägga upp fritt definierbara tabeller.....	388
Ändra tabellformat.....	389
Växla mellan tabell- och formulärpresentation.....	391
D26 – Öppna fritt definierbar tabell.....	392
D27 – Skriv i fritt definierbara tabeller.....	392
D28 – Läs fritt definierbar tabell.....	394
Anpassa tabellformat.....	395
<b>10.15 Pulserande varvtal FUNCTION S-PULSE.....</b>	<b>396</b>
Programmera pulserande varvtal.....	396
Återställ pulserande varvtal.....	398
<b>10.16 Väntetid FUNCTION FEED DWELL.....</b>	<b>399</b>
Programmera väntetid.....	399
Återställa väntetid.....	400
<b>10.17 Väntetid FUNCTION DWELL.....</b>	<b>401</b>
Programmera väntetid.....	401

<b>10.18 Lyfta verktyg vid NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF.....</b>	<b>402</b>
Programmera lyftning med FUNCTION LIFTOFF.....	402
Återställ funktion Liftoff.....	404

<b>11 Fleraxligbearbetning.....</b>	<b>405</b>
<b>11.1 Funktioner för fleraxlig bearbetning.....</b>	<b>406</b>
<b>11.2 Plane-funktionen: Tiltning av bearbetningsplanet (Option #8).....</b>	<b>407</b>
Introduktion.....	407
Översikt.....	409
Definiera PLANE-funktion.....	410
Positionsvisning.....	410
PLANE-funktion återställa.....	411
Definiera bearbetningsplan via rymdvinkel: PLANE SPATIAL.....	412
Definiera bearbetningsplan via projektionsvinkel: PLANE PROJECTED.....	415
Definiera bearbetningsplan via eulervinkel: PLANE SPATIAL.....	417
Definiera bearbetningsplan via två vektorer: PLANE VECTOR.....	419
Definiera bearbetningsplan via tre punkter: PLANE POINTS.....	421
Definiera bearbetningsplan via en enstaka inkremental rymdvinkel: PLANE RELATIV.....	423
Bebetningsplan via axelvinkel: PLANE AXIAL.....	424
Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen.....	426
Automatisk vridning MOVE/TURN/STAY.....	427
Val av tiltningmöjligheter SYM (SEQ) +/-.....	430
Val av transformationstyp.....	433
Tilta bearbetningsplan utan rotationsaxlar.....	435
<b>11.3 Tiltad bearbetning (option #9).....</b>	<b>436</b>
Funktion.....	436
Tiltad bearbetning med hjälp av inkrementell förflyttning av en rotationsaxel.....	436
<b>11.4 Tilläggsfunktioner för rotationsaxlar.....</b>	<b>437</b>
Matning i mm/min vid rotationsaxlar A, B, C: M116 (Option #8).....	437
Förflytta rotationsaxlar närmaste väg: M126.....	438
Reducera positionsvärdet i rotationsaxel till ett värde under 360°: M94.....	439
Bibehåll verktygsspetsens position vid positioneringen av tiltaxlar (TCPM): M128 (option 9).....	440
Val av rotationsaxlar: M138.....	445
Ta hänsyn till maskinens kinematik i ÄR/BÖR-positioner vid blockslutet: M144 (Option #9).....	446
<b>11.5 Kompensera verktygspositionering med FUNCTION TCPM (option #9).....</b>	<b>447</b>
Funktion.....	447
Definiera FUNCTION TCPM.....	448
Verknings sätt för den programmerade matningen.....	449
Tolkning av de programmerade rotationsaxelkoordinaterna.....	450
Orienteringsinterpolering mellan start- och slutposition.....	451
Selektering av verktygets utgångspunkt och vridningscentrum.....	452
Begränsning av linjäxelmätning.....	453
Återställa FUNCTION TCPM.....	453
<b>11.6 Peripheral Milling: 3D-radiekompensering med M128 och radiekompensering (G41/G42).....</b>	<b>454</b>
Användningsområde.....	454

Tolkning av den programmerade banan.....	455
Ingreppsvinkelberoende 3D-verktygsradiekompensering (Option #92).....	456

## **11.7 Exekvera CAM-program..... 458**

Från 3D-modell till NC-program.....	458
Att tänka på vid konfigurationen av postprocessorn.....	459
Att tänka på vid CAM-programmering.....	461
Ingreppsmöjligheter i styrsystemet.....	463
Rörelsestyrning ADP.....	463

<b>12 Överför data från CAD-filer.....</b>	<b>465</b>
<b>12.1 Bildskärmsuppdelning CAD-viewer.....</b>	<b>466</b>
Grunder CAD-viewer.....	466
<b>12.2 CAD-import (Option #42).....</b>	<b>467</b>
Användningsområde.....	467
Arbeta med CAD-viewer.....	468
Öppna CAD-fil.....	468
Grundinställningar.....	469
Ställa in layer.....	471
Ställa in utgångspunkt.....	472
Ställa in nollpunkt.....	475
Välja och lagra kontur.....	479
Välja och spara bearbetningspositioner.....	484
<b>12.3 Generera STL-filer med 3D mesh (option #152).....</b>	<b>488</b>
Positionera 3D-modell för baksidbearbetning.....	490

<b>13 Paletter.....</b>	<b>491</b>
<b>13.1 Paletthantering.....</b>	<b>492</b>
tillämpning.....	492
Välja palettabell.....	495
Infoga och ta bort kolumner.....	495
Grunder verktygsorienterad bearbetning.....	496
<b>13.2 Batch Process Manager (Option #154).....</b>	<b>498</b>
Applikation.....	498
Grunder.....	498
Batch Process Manager öppna.....	501
Skapa arbetslista.....	504
Ändra arbetslista.....	505

<b>14 Svarvbearbetning.....</b>	<b>507</b>
<b>14.1 Svarvbearbetning i fräsmaskiner (Option #50).....</b>	<b>508</b>
Inledning.....	508
Nosradiekompensering SRK.....	509
<b>14.2 Grundfunktioner (Option #50).....</b>	<b>511</b>
Växling mellan fräsdrift och svarvdrift.....	511
Grafisk presentation av svarvbearbetning.....	513
Programmera varvtal.....	515
Matningshastighet.....	516
<b>14.3 Programfunktioner svarvning (Option #50).....</b>	<b>517</b>
Verktygskompensering i NC-programmet.....	517
Råämnesföljning TURNDATA BLANK.....	519
Tiltad svarvning.....	520
Simultan svarvning.....	522
Svarvbearbetning med FreeTurn-verktyg.....	524
Använda planskiva.....	526
Skärkraftsövervakning med funktion AFC.....	530

<b>15 Slipbearbetning.....</b>	<b>533</b>
<b>15.1 Svarvbearbetning i fräsmaskiner (optionsnummer #156).....</b>	<b>534</b>
Inledning.....	534
Koordinatslipning.....	535
<b>15.2 Skärpning (Option #156).....</b>	<b>537</b>
Grunder om funktionen Skärpning.....	537
Förenklad skärpning.....	538
Kompenseringsmetoder.....	538
Programmera skärpning FUNCTION DRESS.....	540



<b>16 Touchscreen användning.....</b>	<b>543</b>
<b>16.1 Bildskärm och användning.....</b>	<b>544</b>
Pekskärm.....	544
Knappsats.....	545
<b>16.2 Gester.....</b>	<b>547</b>
Översikt över möjliga gester.....	547
Navigering i tabeller och NC-program.....	548
Manövrera simulering.....	549
Använda CAD-viewer.....	550

<b>17 Tabeller och översikt.....</b>	<b>557</b>
<b>17.1 Systemdata.....</b>	<b>558</b>
Lista med D18-funktioner.....	558
Jämförelse: D18-funktioner.....	604
<b>17.2 Översiktstabeller.....</b>	<b>608</b>
Tilläggsfunktion.....	608
Användarfunktioner.....	610
<b>17.3 Funktionsöversikt DIN/ISO TNC 640.....</b>	<b>613</b>

# 1

**Grundläggande**

## 1.1 Om denna handbok

### Säkerhetsanvisningar

Beakta alla säkerhetsanvisningar i denna dokumentation och i dokumentationen från din maskintillverkare!

Säkerhetsanvisningar varnar för risker vid användning av programvaran och enheter samt ger information om hur dessa kan undvikas. De är klassificerade efter hur allvarlig risken är och indelade i följande grupper.

#### **FARA**

**Fara** indikerar fara för personer. Om du inte följer instruktionerna för att undvika faran, leder faran **med säkerhet till dödsfall eller allvarlig kroppsskada**.

#### **VARNING**

**Varning** indikerar faror för personer. Om du inte följer instruktionerna för att undvika faran, leder faran **troligen till dödsfall eller allvarlig kroppsskada**.

#### **VARNING**

**Försiktighet** indikerar faror för personer. Om du inte följer instruktionerna för att undvika faran, leder faran **troligen till lättare kroppsskada**.

#### **HÄNVISNING**

**Observera** indikerar faror för utrustning eller data. Om du inte följer instruktionerna för att undvika faran, leder faran **troligen till skador på utrustning**.

### Informationens ordningsföljd inom säkerhetsanvisningarna

Alla säkerhetsanvisningar innehåller följande fyra avsnitt:

- Signalordet indikerar en hur allvarlig faran är
- Typ av källa till faran
- Konsekvensen om faran inte beaktas, t.ex. "Vid efterföljande bearbetningsoperationer finns det risk för kollision"
- Utväg – Åtgärder för att avvärja faran

### Informationsanvisning

Beakta informationsanvisningarna i denna anvisning för en felfri och effektiv användning av programvaran.

I denna anvisning finner du följande informationsanvisningar:



Informationssymbolen indikerar ett **Tips**.

Ett tips innehåller viktig ytterligare eller kompletterande information.



Denna symbol uppmanar dig att följa säkerhetsinstruktionerna från din maskintillverkare. Denna symbol pekar även på maskinspecifika funktioner. Potentiella risker för operatören och maskinen finns beskrivna i maskinhandboken.



Boksymbolen indikerar en **hänvisning**.

En hänvisning leder till extern dokumentation, t.ex. dokumentation från maskintillverkaren eller en tredjepartsleverantör.

### Önskas ändringar eller har du funnit tryckfel?

Vi önskar alltid att förbättra vår dokumentation. Hjälp oss med detta och informera oss om önskade ändringar via följande E-postadress:

**[tnc-userdoc@heidenhain.de](mailto:tnc-userdoc@heidenhain.de)**

## 1.2 Styrsystemstyp, mjukvara och funktioner

Denna handbok beskriver programmeringsfunktioner som finns tillgängliga i styrsystem med följande NC-mjukvarunummer.



HEIDENHAIN har förenklat versionsschemat från NC-programvaruversion 16:

- Tidsperioden för offentliggörande bestämmer versionsnumret.
- Alla styrsystemstyper inom tidsperioden för offentliggörande har samma versionsnummer.
- Programmeringsstationernas versionsnummer motsvarar versionsnumret för NC-programvaran.

Styrsystemstyp	NC-mjukvarunummer
TNC 640	340590-17
TNC 640 E	340591-17
TNC 640 Programmeringsstation	340595-17

Bokstavsbezeichnung E anger att det är en exportversion av styrsystemet. Följande software-option är inte tillgänglig eller bara tillgänglig med begränsningar i exportversionen:

- Advanced Function Set 2 (Option #9) begränsat till 4-axlig interpolering

Maskintillverkaren anpassar, via maskinparametrarna, lämpliga funktioner i styrsystemet till den specifika maskinen. Därför förekommer det även funktioner i denna handbok som inte finns tillgängliga i alla styrningar.

Styrsystemsfunktioner som inte finns tillgängliga i alla maskiner är t.ex.:

- Verktögmätning med TT

Kontakta maskintillverkaren för få veta mer om din specifika maskins funktionsomfång.

Många maskintillverkare och HEIDENHAIN erbjuder programmeringskurser för HEIDENHAIN-styrsystem. För att snabbt bli förtrogen med styrsystemets funktioner rekommenderas deltagande i sådana kurser.



### Bruksanvisning Programmera bearbetningscykler:

Alla bearbetningscyklernas funktioner beskrivs i bruksanvisningen **Programmera bearbetningscykler**. Kontakta HEIDENHAIN om du behöver denna bruksanvisning.  
ID: 1303406-xx



### Bruksanvisning Programmera mätcykler för arbetsstycke och verktyg:

Alla avkännarcyklernas funktioner beskrivs i bruksanvisningen **Programmera mätcykler för arbetsstycke och verktyg**. Kontakta HEIDENHAIN om du behöver denna bruksanvisning.  
ID: 1303409-xx

**Bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program:**

Allt innehåll för inställning av maskinen samt för test och exekvering av ditt NC-program finns beskrivna i bruksanvisningen **Inställning, testa och exekvera NC-program**. Kontakta HEIDENHAIN om du behöver denna bruksanvisning.  
ID: 1261174-xx

## Software-optioner

TNC 640 har olika software-optioner som maskintillverkaren kan aktivera separat. Optionerna innehåller de funktioner som finns listade nedan:

---

### Additional Axis (Option #0 till Option #7)

---

**Ytterligare axel** Ytterligare reglerkrets 1 till 8

---

### Advanced Function Set 1 (Option #8)

---

#### Utökade funktioner grupp 1

#### Rundbordsbearbetning:

- Konturer på en cylinders utrullade mantelyta
- Matning i mm/min

#### Koordinatomräkningar:

3D-vridning av bearbetningsplanet

#### Interpolation:

Cirkel i 3 axlar vid tippat bearbetningsplan

---

### Advanced Function Set 2 (Option #9)

---

#### Utökade funktioner grupp 2

Exporttillstånd

#### 3D-bearbetning:

- 3D-verktygskompensering via ytnormalvektor
- Förändring av spindelhuvudets inställning med elektronisk handratt samtidigt som programmet exekveras; Verktygsspetsens position förblir oförändrad (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Håll verktyget vinkelrätt till konturen
- Verktygsradiekompensering vinkelrätt till verktygsriktningen
- Manuell förflyttning i det aktiva verktygsaxelsystemet

#### Interpolation:

Rätlinje i > 4 axlar (kräver exporttillstånd)

---

### HEIDENHAIN DNC (Option #18)

---

Kommunikation med externa PC-applikationer via COM-komponent

---

### DCM Collision (option 40)

---

#### Dynamisk kollisionsövervakning

- Maskintillverkaren definierar objekten som skall övervakas
  - Varning i Manuell drift
  - Kollisionsövervakning i programtest
  - Programavbrott i automatikdrift
  - Övervakar även femaxliga förflyttningar
- 

### CAD Import (Option #42)

---

#### CAD Import

- Stödjer DXF, STEP och IGES
- Överföring av konturer och punktmönster
- Komfortabel inställning av utgångspunkt
- Grafisk selektering av konturavsnitt från klartextprogram



---

**Global PGM Settings – GPS (option 44)**

---

- Globala programinställningar**
- Överlagring av koordinattransformeringar i programkörningen
  - Handrattsöverlagring

---

**Adaptive Feed Control – AFC (Option #45)**

---

**Adaptiv matningsreglering****Fräsbearbetning:**

- Registrering av verklig spindelbelastning genom ett inlärnings-skär
- Definition av gränser, inom vilka den automatiska matningsregleringen genomförs
- Helautomatisk matningsreglering vid exekveringen

**Svarvbearbetning (Option #50):**

- Skärkraftsövervakning vid exekvering

---

**KinematicsOpt (Option #48)**

---

**Optimering av maskinkinematiken**

- Spara/återställ aktiv kinematik
- Kontrollera aktiv kinematik
- Optimera aktiv kinematik

---

**Turning (option 50)**

---

**Fräs-/svarvdrift****Funktioner:**

- Växling Fräsdrift / Svarvdrift
- Konstant skärhastighet
- Nosradiekompensering
- Svarvspecifika konturelement
- Svarvcyklar
- Svarva med excentrisk fastspänning
- Cykel **G880 KUGGFRAESNING** (option 50 och option 131)

---

**KinematicsComp (Option #52)**

---

**3D-rymdkompensering**

Kompensering av läges- och komponentfel

---

**OPC UA NC Server 1 till 6 (option 56 till 61)**

---

**Standardiserat gränssnitt**

OPC UA NC-servern har ett standardiserat gränssnitt (**OPC UA**) för extern åtkomst till styrsystemets data och funktioner

Med de här software-optionerna kan upp till sex parallella klientanslutningar upprättas

---

**3D-ToolComp (Option #92)**

---

**Ingreppsvinkelberoende 3D-verktygsradiekompensering**

Exporttillstånd

- Kompensera för avvikelser i verktygsradien i förhållande till ingreppsvinkeln
- Kompenseringsvärden i separat kompenseringstabell
- Förutsättning: Arbete med ytnormalvektorer (**LN**-block Option #9)

---

**Extended Tool Management (Option #93)**

---

**Utökad verktygshantering**

Python-baserad utökning av verktygsförvaltningen

- Programspecifik eller palettspecifik användningsföljd för alla verktyg
- Programspecifik eller palettspecifik bestyckningslista för alla verktyg

---

**Advanced Spindle Interpolation (Option #96)**


---

**Interpolerande spindel****Interpolationssvarvning:**

- Cykel **IPO.-SVARV KOPPLING** (DIN/ISO: **G291**)
  - Cykel **IPO.-SVARV KONTUR** (DIN/ISO: **G292**)
- 

**Spindle Synchronism (Option #131)**


---

**Spindelsynkronisering**

- Synkronkörning av frässpindel och svarvspindel
  - Cykel **KUGGFRAESNING** (DIN/ISO: **G880**) (option 50 och option 131)
- 

**Remote Desktop Manager (Option #133)**


---

**Fjärrstyrning av externa dataenheter**

- Windows från en separat datorenhet
  - Integrerad i styrsystemets operatörsgränssnitt
- 

**Synchronizing Functions (Option #135)**


---

**Synkroniseringsfunktioner****Realtidskoppling (Real Time Coupling – RTC):**

Koppling av axlar

**Cross Talk Compensation – CTC (Option #141)**


---

**Kompensation av axelkopplingar**

- Registrering av dynamiskt betingade positionsavvikelser som påverkas av axelaccelerationer
  - Kompensering av TCP (**T**ool **C**enter **P**oint)
- 

**Position Adaptive Control – PAC (Option #142)**


---

**Adaptiv positionsreglering**

- Anpassning av reglerparametrar beroende på axlarnas positioner i arbetsområdet
  - Anpassning av reglerparametrar beroende på hastigheten eller accelerationen av en axel
- 

**Load Adaptive Control – LAC (Option #143)**


---

**Adaptiv belastningsreglering**

- Automatisk registrering av arbetsstyckets vikt och friktionskrafter
  - Anpassning av reglerparametrar beroende på arbetsstyckets aktuella massa
- 

**Active Chatter Control – ACC (Option #145)**


---

**Aktiv dämpning av bearbetningsvibrationer**

Helautomatisk funktion för att undvika skakningar under bearbetningen

**Machine Vibration Control – MVC (option 146)**


---

**Vibrationsdämpning för maskiner**

Dämpning av maskinvibrationer för att förbättra arbetsstyckets yta via funktionerna:

- **AVD** Active Vibration Damping
  - **FSC** Frequency Shaping Control
- 

**CAD Model Optimizer (Option #152)**


---

**CAD-modelloptimering**

Konvertering och optimering av CAD-modeller

- Spännidon
  - Råämne
  - Färdigdel
-

**Batch Process Manager (Option #154)**

**Batch Process Manager** Planering av produktionsorder

**Component Monitoring (option 155)**

**Komponentövervakning utan extern sensorik** Övervakning avseende överbelastning av konfigurerade maskinkomponenter

**Grinding (optionsnummer 156)**

**Koordinatslipning**

- Cykler för pendelslag
- Cykler för skärpning
- Stöd för verktygstyperna slipverktyg och skärpningsverktyg

**Gear Cutting (option 157)**

**Bearbeta kuggdrev**

- Cykel **DEFINIERA KUGGHJUL** (DIN/ISO: **G285**)
- Cykel **KUGGHJUL VALSFRAESNING** (DIN/ISO: **G286**)
- Cykel **KUGGHJUL SKIVING** (DIN/ISO: **G287**)

**Turning v2 (option 158)**

**Frässvarvning version 2**

- Alla funktioner i programvaruoption 50
- Cykel **882 SVARVNING SIMULTANGROVBEBARBETNING**
- Cykel **883 SVARVNING SIMULTANFINBEARBETNING**

Med de utökade svarvfunktionerna kan du inte bara exempelvis tillverka arbetsstycken med baksnitt utan även utnyttja ett större område av skärplattan under bearbetningen.

**Opt. Contour Milling (optionsnummer 167)**

**Optimerade konturcykler** Cykler för att tillverka valfria fickor och öar med trochoidfräsförfarande

**Ytterligare tillgängliga optioner**

HEIDENHAIN erbjuder ytterligare maskinvarutillägg och software-optioner som bara kan konfigureras och implementeras av maskintillverkaren. Hit hör t.ex. Funktionell Säkerhet FS.

Du hittar mer information i dokumentationen från maskintillverkaren eller i broschyren **Optioner och tillbehör**.  
ID: 827222-xx



**Bruksanvisning VTC**

Alla funktioner hos programvaran till kameran systemet VT 121 beskrivs i **bruksanvisningen VTC**. Kontakta HEIDENHAIN om du behöver den här bruksanvisningen.  
ID: 1322445-xx

**Avsett användningsområde**

Styrsystemet motsvarar klass A enligt EN 55022 och är huvudsakligen avsedd för användning inom industrin.

## Rättslig anmärkning

Styrsystemsprogramvaran innehåller Open-Source-Software vars användning omfattas av speciella användarvillkor. De här användarvillkoren har företräde.

Du hittar ytterligare information i styrsystemet på följande sätt:

- ▶ Tryck på knappen **MOD**
- ▶ Välj gruppen **Allmän information** på MOD-menyn
- ▶ Välj MOD-funktionen **Licens-Information**

Styrsystemsprogramvaran innehåller dessutom binära bibliotek för **OPC UA**-programvaran från Softing Industrial Automation GmbH. För dessa gäller dessutom de mellan HEIDENHAIN och Softing Industrial Automation GmbH överenskomna användarvillkoren, vilka har företräde.

När du använder OPC UA NC-servern eller DNC-servern kan styrsystemets beteende påverkas. Innan du använder dessa gränssnitt ska du därför förvissa dig om att styrsystemet fortfarande kan användas utan funktionsfel eller försämrade prestanda. Ansvaret för att genomföra systemtester ligger hos skaparen av programvaran som använder dessa kommunikationsgränssnitt.

## Nya funktioner 34059x-17



### Översikt över nya och ändrade programvarufunktioner

Du hittar ytterligare information om tidigare programvaruversioner i extradokumentationen **Översikt över nya och ändrade programvarufunktioner**. Kontakta HEIDENHAIN om du behöver denna dokumentation.  
ID: 1322095-xx

- Funktionerna hos **FN 18: SYSREAD** (ISO: **D18**) har utökats:
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID610 NR49**: Läget för filterreducering för en axel (**IDX**) hos **M120**
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID780**: Information om aktuellt slipverktyg
    - **NR60**: Aktiv korrigeringsmetod i kolumnen **COR\_TYPE**
    - **NR61**: Skärpningsverktygets infallsvinkel
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950 NR48**: Värde i kolumnen **R\_TIP** i verktygstabellen för det aktuella verktyget
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID11031 NR101**: Filnamn på protokollfilen för cykel **238 MAET MASKINSTATUS**

**Ytterligare information:** "Systemdata", Sida 558

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Programvaruoption nummer 158 har döpts om till **Turning v2**.  
Programvaruoption **Turning v2** innehåller förutom cyklerna **882 SVARVNING SIMULTANGROVBEBARBETNING** och **883 SVARVNING SIMULTANFINBEARBETNING** alla funktioner i programvaruoption nummer 50 **Turning**.
- Programvaruoption nr 136 Visuell fastspänningskontrollVSC finns inte längre.
- Följande verktygstyper har lagts till:
  - **Ändplansfräs, MILL\_FACE**
  - **Fasfräs, MILL\_CHAMFER**
- I kolumnen **DB\_ID** i verktygstabellen definierar du ett databas-ID för verktyget. I en maskinövergripande verktygsdatabas kan du identifiera verktygen med unika databas-ID:n, t.ex. inom en verkstad. På så sätt kan du lättare koordinera verktyg från flera maskiner.

- I kolumnen **R\_TIP** i verktygstabellen definierar du en radie på verktygsspetsen.
- I kolumnen **AVKÄNNARE** i avkännartabellen definierar du mätstiftets form. Med valet **L-TYPE** definierar du ett L-format mätstift.
- I inmatningsparametern **COR\_TYPE** för slipverktyg (option 156) definierar du korrigeringsmetoden för skärpning:
  - **Slipskiva med korrigerig, COR\_TYPE\_GRINDTOOL**  
Materialborttagning från slipverktyget
  - **Skärpningsverktyg med slitage, COR\_TYPE\_DRESSTOOL**  
Materialborttagning från skärpningsverktyget
- Inom MOD-funktionen **Extern åtkomst** har en länk till HEROS-funktionen **Certifikat och nyckel** lagts till. Med den här funktionen kan du definiera inställningar för säkra anslutningar via SSH.
- **OPC UA NC-servern** ger klienttillämpningar åtkomst till styrsystemets verktygsdata. Du kan läsa och skriva verktygsdata.  
**OPC UA NC-servern** ger ingen åtkomst till slip- och skärpningsverktygstabellerna (option 156).

**Ändrade funktioner 34059x-16**

- Med **TABDATA**-funktionerna får du läs- och skrivåtkomst till utgångspunktstabellen.  
**Ytterligare information:** "Åtkomst till tabellvärden ", Sida 377
- **CAD-Viewer** har utökats enligt följande:
  - **CAD-Viewer** räknar alltid med mm internt. Om du väljer måttenheten tum räknar **CAD-Viewer** om alla värden till tum.
  - Med symbolen **Visa sidofält** kan du förstora listfönstret till hälften av skärmen.
  - I fönstret Elementinformation visar styrsystemet alltid koordinaterna **X, Y** och **Z**. När 2D-läget är aktiverat visar styrsystemet Z-koordinaten gråtonad.
  - **CAD-Viewer** identifierar även cirklar som består av två halvcirklar som bearbetningspositioner.
  - Du kan spara information om arbetsstyckets utgångspunkt och arbetsstyckets nollpunkt i en fil eller i buffertminnet, även utan programvaruoptionen 42 CAD-import.

**Ytterligare information:** "Överför data från CAD-filer", Sida 465

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Simuleringen tar hänsyn till följande kolumner i verktygstabellen:
  - **R\_TIP**
  - **LU**
  - **RN**
- Styrsystemet tar hänsyn till följande NC-funktioner i driftart **PROGRAMTEST**:
  - **FN 27: TABWRITE** (DIN/ISO: **D27**)
  - **FUNCTION FILE**
  - **FUNCTION FEED DWELL**
- Maskintillverkaren kan definiera max 20 komponenter som styrsystemet ska övervaka med hjälp av komponentövervakningen.
- När en handratt är aktiv visar styrsystemet banmatningen på displayen under programkörningen. Om bara den axel som har valts rör sig visar styrsystemet axelmatningen.
- I formulärvyn för verktygshantering (option nummer 156) har kryssrutan **HW** tagits bort.
- Slipverktyg av typen **Skålskiva, GRIND\_T** kan redigeras i parameter **ALPHA**.
- Det minsta inmatningsvärdet för kolumnen **FMAX** i avkännartabellen har ändrats från -9999 till +10.
- Det maximala inmatningsområdet för kolumnerna **LTOL** och **RTOL** i verktygstabellen har utökats från 0 till 0,9999 mm till 0,0000 till 5,0000 mm.
- Det maximala inmatningsområdet för kolumnerna **LBREAK** och **RBREAK** i verktygstabellen har utökats från 0 till 0,9999 mm till 0,0000 till 9,0000 mm.
- Styrsystemet har inte längre stöd för den extra styrstationen ITC 750.
- HEROS-verktyget **Diffuse** har tagits bort.

- I fönstret **Certifikat och nyckel** kan du i området **Externally administered SSH key file** välja en fil med ytterligare offentliga SSH-nycklar. På så sätt kan du använda SSH-nycklar utan att behöva överföra dem till styrsystemet.
- I fönstret **Nätverksinställningar** kan du exportera och importera befintliga nätverkskonfigurationer.
- Med maskinparametrarna **allowUnsecureLsv2** (nr 135401) och **allowUnsecureRpc** (nr 135402) definierar maskintillverkaren om styrsystemet ska spärra osäkra LSV2- eller RPC-anslutningar även när användaradministrationen är avaktiverad. De här maskinparametrarna ingår i dataobjektet **CfgDncAllowUnsecur** (135400).

När styrsystemet identifierar en osäker anslutning visas information om det.



**Nya cykelfunktioner 34059x-17****Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera mätcykler för arbetsstycke och verktyg**

- Cykel **1416 AVKÄNNING SKÄRNINGSPUNKT** (ISO: **G1416**)  
Med den här cykeln beräknar du skärningspunkten för två kanter. Cykeln kräver totalt fyra avkänningspunkter, två positioner på varje kant. Du kan använda cykeln i de tre objektplanen **XY**, **XZ** och **YZ**.
- Cykel **1404 PROBE SLOT/RIDGE** (ISO: **G1404**)  
Med den här cykeln beräknar du mitten och bredden för ett spår eller en kam. Styrsystemet känner av med två avkänningspunkter mittemot varandra. Du kan även definiera en vridning för spåret eller kammen.
- Cykel **1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT** (ISO: **G1430**)  
Med den här cykeln beräknar du en enskild position med ett L-format mätstift. Tack vare mätstiftets form kan styrsystemet känna av baksnitt.
- Cykel **1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (ISO: **G1434**)  
Med den här cykeln beräknar du mitten och bredden för ett spår eller en kam med ett L-format mätstift. Tack vare mätstiftets form kan styrsystemet känna av baksnitt. Styrsystemet känner av med två avkänningspunkter mittemot varandra.

## Ändrade cykelfunktioner 34059x-17

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

- Cykel **277 OCM FASNING** (ISO: **G277**, option 167) övervakar konturskador på botten till följd av verktygsspetsen. Den här verktygsspetsen får man fram av radien **R**, verktygsspetsens radie **R\_TIP** och spetsvinkeln **T-ANGLE**.
- Cykel **292 IPO.-SVARV KONTUR** (ISO: **G292**, option 96) har utökats med parametern **Q592 TYPE OF DIMENSION**. I den här parametern definierar du om konturen är programmerad med radiemått eller diametermått.
- Följande cykler tar hänsyn till tilläggfunktionerna **M109** och **M110**:
  - Cykel **22 URFRAESN. GROV** (ISO: G122)
  - Cykel **23 FINSKAER DJUP** (ISO: G123)
  - Cykel **24 FINSKAER SIDA** (ISO: G124)
  - Cykel **25 KONTURLINJE** (ISO: G125)
  - Cykel **275 KONTURSPAR SPIRALFR.** (ISO: G275)
  - Cykel **276 KONTURLINJE 3D 3D**(ISO: G276)
  - Cykel **274 OCM SLATHYVLING SIDA** (ISO: G274, option 167)
  - Cykel **277 OCM FASNING** (ISO: G277, option 167)
  - Cykel **1025 SLIPA KONTUR** (ISO: G1025, option 156)

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera mätcyklar för arbetsstycke och verktyg**

- Protokollet till cykel **451 KINEMATIK-MAETNING** (ISO: **G451**, option 48) visar de verksamma kompenseringarna för vinkellägesfelen (**locErrA/locErrB/locErrC**) när programvaruoption 52 KinematicsComp är aktiverad.
- Protokollet till cyklerna **451 KINEMATIK-MAETNING** (ISO: **G451**) och **452 PRESET-KOMPENSATION** (ISO: **G452**, option 48) innehåller diagram med de uppmätta och optimerade felen hos de enskilda mätpositionerna.
- I cykel **453 KINEMATIK MATRIS** (ISO: **G453**, option 48) kan du använda läget **Q406 = 0** även utan programvaruoption 52 KinematicsComp.
- Cykel **460 TS KALIBRERING MOT KULA** (ISO: **G460**) beräknar radien, ev. längden, centrumförskjutningen och spindelvinkeln för ett L-format mätstift.
- Cyklerna **444 AVKAENNING 3D** (ISO: **G444**) och **14xx** stöder avkänning med ett L-format mätstift.

# 2

**Första stegen**

## 2.1 Översikt

Detta kapitel skall hjälpa dig att snabbt komma in i styrsystemet viktigaste handhavandesteg. Närmare information om respektive ämne finner du i de tillhörande beskrivningarna det finns referenser till.

Följande ämnen behandlas i detta kapitel:

- Uppstart av maskinen
- Programmera arbetsstycket



Följande ämnen finner du i bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program:

- Uppstart av maskinen
- Testa arbetsstycket grafiskt
- Verktygsinställning
- Inställning av arbetsstycket
- Bearbeta arbetsstycket

## 2.2 Uppstart av maskinen


### Kvitter strömavbrott

**⚠ FARA**

**Varning, fara för användare!**

Maskiner och maskinkomponenter skapar alltid mekaniska risker. Elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält är särskilt farliga för personer med pacemaker eller implantat. När maskinen är påslagen börjar faran!


- ▶ Beakta och följ anvisningarna i maskinhandboken
- ▶ Beakta och följ säkerhetsanvisningar och säkerhetssymboler
- ▶ Använda säkerhetsutrustning

 Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Uppstart av maskinen och referenspunktssökningen är maskinberoende funktioner.

Gör på följande sätt för att koppla till maskinen:


- ▶ Slå på matningsspänningen till styrsystem och maskin
- > Styrsystemet startar operativsystemet. Detta förlopp kan ta några minuter.
- > Därefter visar styrsystemet dialogen strömavbrott i bildskärmens övre rad.

- CE**
  - ▶ Tryck på knappen **CE**
  - > Styrsystemet översätter PLC-programmet.
- I**
  - ▶ Slå på styrspänningen
  - > Styrsystemet befinner sig i driftart **MANUELL DRIFT**.

 Beroende på din maskin kan ytterligare steg behöva genomföras för att kunna exekvera NC-program.

### Detaljerad information om detta ämne

- Uppstart av maskinen  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

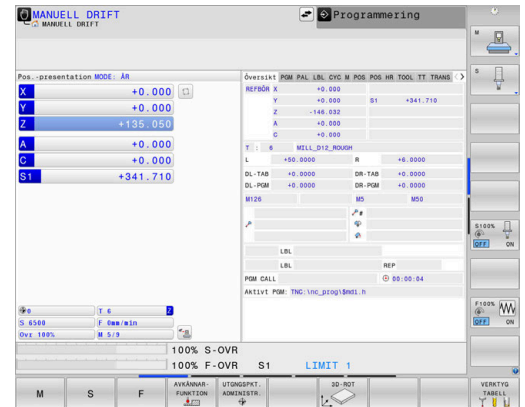

## 2.3 Programmera den första detaljen

### Välja driftart

NC-program kan du bara skapa i driftart **Programmering**:



 




- ▶ Tryck på driftartknappen
- > Styrsystemet växlar till driftart **Programmering**.

### Detaljerad information om detta ämne

- Driftarter  
**Ytterligare information:** "Programmering", Sida 75

### Viktiga manöverelement i styrsystemet

Knapp	Funktioner för dialogledning
	Bekräfta inmatning och aktivera nästa dialogfråga
	Hoppa över dialogfrågan
	Avsluta dialogen i förväg
	Avbryt dialogen, ångra inmatningar
	Softkeys på bildskärmen, med vilka man kan välja olika funktioner beroende på driftläget

### Detaljerad information om detta ämne

- NC-program skapa och ändra  
**Ytterligare information:** "Redigera NC-program", Sida 102
- Knappöversikt  
**Ytterligare information:** "Styrsystemets manöverelement", Sida 2




## Definiera råämne

När du har öppnat ett nytt NC-program kan du definiera ett råämne. Ett rektangulärt råämne definieras du genom att ange MIN- och MAX-punkter, vilka utgår från den valda utgångspunkten.

När du har valt råämnesform genom att trycka på tillhörande softkey inleder styrsystemet automatiskt råämnesdefinitionen och frågar efter nödvändiga råämnesdata.

Gör på följande sätt för att definiera ett rektangulärt råämne:

- ▶ Tryck på softkey för den rektangulära råämnesformen
- ▶ **spindelaxel Z - plan XY:** ange aktiv spindelaxel. G17 är förinställt, godkänn med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Minimum X:** ange råämnets minsta X-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. 0, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Minimum Y:** ange råämnets minsta Y-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. 0, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Minimum Z:** ange råämnets minsta Z-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. -40, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Maximum X:** ange råämnets största X-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. 100, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Maximum Y:** ange råämnets största Y-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. 100, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ **Råämnesdefinition: Maximum Z:** ange råämnets största Z-koordinat i förhållande till utgångspunkten, t.ex. 0, bekräfta med knappen **ENT**
- > Styrsystemet avslutar dialogen.

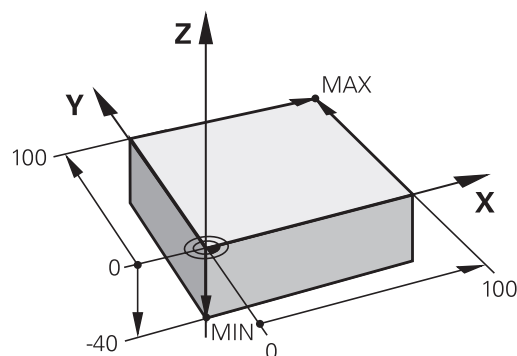

Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

### Exempel

```
%NEU G71 *
```

```
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*
```

```
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*
```

```
N99999999 %NEU G71 *
```

### Detaljerad information om detta ämne

- Definiera råämne  
**Ytterligare information:** "Öppna nytt NC-program", Sida 98



## Programuppbyggnad

NC-program skall i möjligaste mån byggas upp på liknande sätt. Detta ökar överskådligheten, förkortar programmeringstiden och minskar risken för fel.

### Rekommenderad programuppbyggnad vid enkel, konventionell konturbearbetning

#### Exempel

%BSPCONT G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z...*
N20 G31 X... Y... Z...*
N30 T5 G17 S5000*
N40 G00 G40 G90 Z+250 M3*
N50 X... Y...*
N60 G01 Z+10 F3000 M8*
N70 X... Y... RL F500*
...
N160 G40 ... X... Y... F3000 M9*
N170 G00 Z+250 M2*
N99999999 BSPCONT G71 *

- 1 Anropa verktyg, definiera verktygsaxel
- 2 Frikör verktyg, tillkoppla spindel
- 3 Förpositionera i bearbetningsplanet i närheten av konturens startpunkt
- 4 Förpositionera verktygsaxeln över arbetsstycket eller direkt till föreskrivet djup, tillkoppla kylvätskan vid behov
- 5 Förflyttning till konturen
- 6 Bearbeta kontur
- 7 Förflyttning från konturen
- 8 Frikörning av verktyget, avsluta NC-programmet

#### Detaljerad information om detta ämne

- Konturprogrammering
  - Ytterligare information:** "Programmera verktygsrörelser för en bearbetning", Sida 144

## Rekommenderad programuppbyggnad vid enkel cykelprogrammering

### Exempel

%BSBCYC G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z...*
N20 G31 X... Y... Z..*
N30 T5 G17 S5000*
N40 G00 G40 G90 Z+250 M3*
N50 G200...*
N60 X... Y...*
N70 G79 M8*
N80 G00 Z+250 M2*
N99999999 BSBCYC G71 *

- 1 Anropa verktyg, definiera verktygsaxel
- 2 Frikör verktyg, tillkoppla spindel
- 3 Definiera bearbetningscykel
- 4 Förflyttning till bearbetningsposition
- 5 Anropa cykel, tillkoppla kylvätska
- 6 Frikörning av verktyget, avsluta NC-programmet

### Detaljerad information om detta ämne

- Cykelprogrammering  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

 



## Programmera en enkel kontur

Du skall fräsa den kontur som visas till höger runt hela arbetsstycket. Fräsdjup: 5 mm. Råämnesdefinitionen har du redan skapat.

När du har öppnat ett NC-block med hjälp av en funktionsknapp frågar styrsystemet efter alla data i dialogform högst upp på skärmen.

Gör på följande sätt för att programmera konturen:


### Anropa verktyget

- |   |   |
|---|---|
|  | ▶ Tryck på knappen <b>TOOL CALL</b>                       |
|   | ▶ Ange verktygsdata, t.ex. verktygsnummer 16              |
|  | ▶ Bekräfta med knappen <b>ENT</b> .                       |
|  | ▶ Bekräfta verktygsaxel <b>G17</b> med knappen <b>ENT</b> |
|   | ▶ Ange spindelvarvtalet, t.ex. 6500                       |
|  | ▶ Tryck på knappen <b>END</b>                             |
|   | ▶ Styrsystemet avslutar NC-blocket.                       |



Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

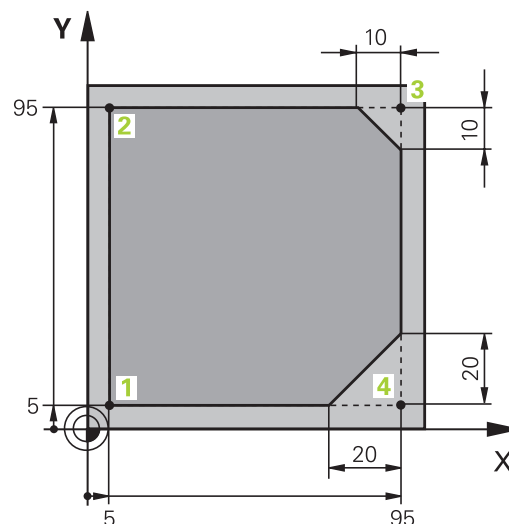






 
**Frikörning av verktyget**

-  ▶ Tryck på knappen **L**
  -  ▶ Tryck på vänster pilknapp
    - > Styrsystemet öppnar inmatningsområdet för G-funktioner.
  -  ▶ Tryck på softkey **G00**
    - > Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
- Alternativ:
-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
    - ▶ Ange **0**
  -  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
    - > Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
  -  ▶ Tryck på softkey **G90**
    - > Styrsystemet bearbetar de inmatade måttuppgifterna absolut.
  -  ▶ Tryck på axelknappen **Z**
    - ▶ Ange ett frikörningsvärde, t.ex. 250 mm
  -  ▶ Tryck på knappen **ENT**
  -  ▶ Tryck på softkey **G40**
    - > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
    - ▶ Ange vid behov en tilläggsfunktion **M**, t.ex. **M3**, tillkoppla spindeln
  -  ▶ Tryck på knappen **END**
    - > Styrsystemet sparar förflyttningsblocket.




 



**Förpositionera verktyget i bearbetningsplanet**

-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
  - ▶ Ange **0**
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
  - > Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  ▶ Tryck på axelknappen **X**
  - ▶ Ange ett positionsvärde dit framkörning skall ske, t.ex. -20 mm
-  ▶ Tryck på axelknappen **Y**
  - ▶ Ange ett positionsvärde dit framkörning skall ske, t.ex. -20 mm
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
  - > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
  - ▶ Ange vid behov en tilläggsfunktion **M**
-  ▶ Tryck på knappen **END**
  - > Styrsystemet sparar förflyttningsblocket.

### Positionera verktyget i djupled

-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **0**
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- ▶ Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  ▶ Tryck på axelknappen **Z**
- ▶ Ange ett positionsvärde dit framkörning skall ske, t.ex. -5 mm
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
- ▶ Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange en tilläggsfunktion **M**, t.ex. **M8**, för att tillkoppla kylvätskan
-  ▶ Tryck på knappen **END**
- ▶ Styrsystemet sparar förflyttningsblocket.
 
### Mjuk framkörning till konturen

-  ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Ange koordinater för konturens startpunkt **1**
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G41**
- ▶ Styrsystemet aktiverar en radiekompensering vänster.
- ▶ Ange ett värde för bearbetningsmatningen, t.ex. 700 mm/min
-  ▶ Tryck på knappen **END**
-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **26**
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Styrsystemet öppnar kommandot **G26**, mjuk framkörning till konturen.
- ▶ Ange inkörningscirkelbågens rundningsradie, t.ex. 8 mm
-  ▶ Tryck på knappen **END**
- ▶ Styrsystemet sparar framkörningsrörelsen.

**Bearbeta kontur**

- ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Ange de koordinater för konturpunkt **2** som ändras, t.ex. **Y 95**



- ▶ Tryck på knappen **END**
- > Styrsystemet sparar det ändrade värdet och behåller all annan information från det föregående NC-blocket.



- ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Kör fram till de koordinater för konturpunkt **3** som ändras, t.ex. **X 95**



- ▶ Tryck på knappen **END**



- ▶ Tryck på knappen **CHF**
- ▶ Ange fasbredden **G24** vid konturpunkt **3**, 10 mm



- ▶ Tryck på knappen **END**
- > Styrsystemet sparar fasen i slutet av linjärblocket.



- ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Ange de koordinater för konturpunkt **4** som ändras



- ▶ Tryck på knappen **END**



- ▶ Tryck på knappen **CHF**
- ▶ Ange fasbredden **G24** vid konturpunkt **4**, 20 mm



- ▶ Tryck på knappen **END**

**Avsluta konturen och lämna den mjukt**

- ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Ange de koordinater för konturpunkt **1** som ändras



- ▶ Tryck på knappen **END**



- ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **27**



- ▶ Tryck på knappen **ENT**
- > Styrsystemet öppnar kommandot **G27**, mjuk frånkörning från konturen.
- ▶ Ange utkörningscirkelbågens rundningsradie, t.ex. 8 mm



 
- ▶ Tryck på knappen **END**
- > Styrsystemet sparar frånkörningsrörelsen.



- ▶ Tryck på knappen **L**
- ▶ Ange koordinater utanför arbetsstycket i X och Y, t.ex. **X -20 Y -20**



- ▶ Tryck på knappen **ENT**



- ▶ Tryck på softkey **G40**
- > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange ett värde för positioneringsmatning, t.ex. 3000 mm/min









- ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Ange vid behov en tilläggfunktion **M**, t.ex. M9, frånkoppla kylvätska



- ▶ Tryck på knappen **END**
- > Styrsystemet lagrar det inmatade förflyttningsblocket.

**Frikörning av verktyget**

-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **0**
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  ▶ Tryck på axelknappen **Z**
- ▶ Ange ett frikörningsvärde, t.ex. 250 mm
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
- ▶ Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange en tilläggsfunktion **M**, t.ex. **M30** för programslut
-  ▶ Tryck på knappen **END**
- ▶ Styrsystemet sparar förflyttningsblocket och avslutar NC-programmet.




**Detaljerad information om detta ämne**


- Kompletta exempel med NC-block  
**Ytterligare information:** "Exempel: Rätlinjerörelse och fas med rätvinkliga koordinater", Sida 169
- Skapa nytt NC-program  
**Ytterligare information:** "NC-program öppna och mata in", Sida 92
- Fram-/frånkörning kontur  
**Ytterligare information:** "Framkörning till och frånkörning från konturen", Sida 147
- Programmering av konturer  
**Ytterligare information:** "Översikt över konturfunktioner", Sida 158
- Verktygsradiekorrigerings  
**Ytterligare information:** "verktygsradiekorrigerings", Sida 138
- Tilläggfunktioner M  
**Ytterligare information:** "Tilläggfunktioner för Programkörningskontroll, spindel och kylmedel", Sida 227

**Skapa cykelprogram**



Hålen som visas i bilden till höger (djup 20 mm) skall tillverkas med en standardborrcykel. Råämnesdefinitionen har du redan skapat.

## Anropa verktyget


-  Tryck på knappen **TOOL CALL**
- ▶ Ange verktygsdata, t.ex. verktygsnummer 5
-  Bekräfta med knappen **ENT**.
- ▶ Bekräfta verktygsaxel **G17** med knappen **ENT**
- ▶ Ange spindelvarvtalet, t.ex. 4500
-  Tryck på knappen **END**
- ▶ Styrsystemet avslutar NC-blocket.

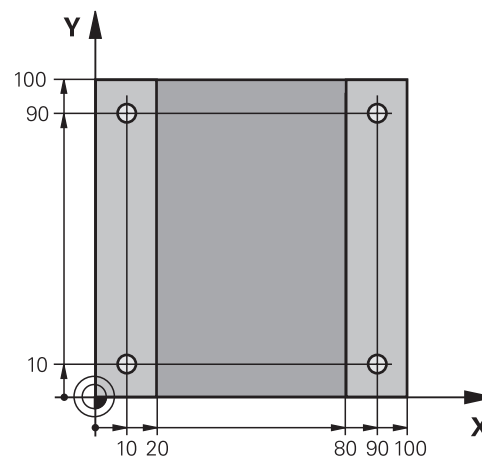


## Frikörning av verktyget

 -  Tryck på knappen **L**
- ▶ Tryck på vänster pilknapp
- ▶ Styrsystemet öppnar inmatningsområdet för G-funktioner.
-  Tryck på softkey **G00**
- ▶ Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.


 


Alternativ:

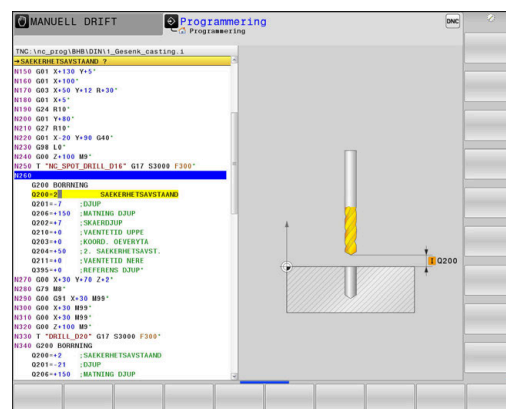-  Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **0**
-  Bekräfta med knappen **ENT**.
- ▶ Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  Tryck på softkey **G90**
- ▶ Styrsystemet bearbetar de inmatade måttuppgifterna absolut.
-  Tryck på axelknappen **Z**
- ▶ Ange ett frikörningsvärde, t.ex. 250 mm
-  Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Tryck på softkey **G40**
- ▶ Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange vid behov en tilläggsfunktion **M**, t.ex. **M3**, tillkoppla spindeln
-  Tryck på knappen **END**
- ▶ Styrsystemet sparar förflyttningsblocket.










 
 
**Definiera cykel**

-  ▶ Tryck på knappen **CYCL DEF**
-  ▶ Tryck på softkey **BORRNING/ GÄNGNING**
-  ▶ Tryck på softkey **200**
  - > Styrsystemet startar dialogen för cykeldefinition.
- ▶ Ange cykelparametrar
-  ▶ Bekräfta varje inmatning med knappen **ENT**
  - > Styrsystemet visar en grafik i vilken de olika cykelparametrarna visas.

**Anropa cykel i bearbetningspositioner**

-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
  - ▶ Ange **0**
  - > Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Ange den första positionens koordinater
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
  - > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange tilläggfunktion **M99**, cykelanrop
-  ▶ Tryck på knappen **END**
  - > Styrsystemet sparar NC-blocket.
-  ▶ Tryck på knappen **G**
  - ▶ Ange **0**
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
  - ▶ Ange den andra positionens koordinater
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
  - > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange tilläggfunktion **M99**, cykelanrop
-  ▶ Tryck på knappen **END**
  - > Styrsystemet sparar NC-blocket.
- ▶ Programmera alla positioner och anropa dem med **M99**

### Frikörning av verktyget

-  ▶ Tryck på knappen **G** på knappsatsen
- ▶ Ange **0**
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
- > Styrsystemet kör NC-blocket med snabbtransport.
-  ▶ Tryck på axelknappen **Z**
- ▶ Ange ett frikörningsvärde, t.ex. 250 mm
-  ▶ Tryck på knappen **ENT**
  
-  ▶ Tryck på softkey **G40**
- > Styrsystemet aktiverar ingen radiekompensering.
- ▶ Ange en tilläggsfunktion **M**, t.ex. **M30** för programslut
-  ▶ Tryck på knappen **END**
- > Styrsystemet sparar förflyttningsblocket och avslutar NC-programmet.

## Exempel

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	Råämnesdefinition
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T5 G17 S4500*	Verktygsanrop
N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*	Frikör verktyg, tillkoppla spindel
N50 G200 BORRNING	Definiera cykel
Q200=2 ;SAEKERHETSAVSTAAND	
Q201=-20 ;DJUP	
Q206=250 ;MATNING DJUP	
Q202=5 ;SKAERDJUP	
Q210=0 ;VAENTETID UPPE	
Q203=-10 ;KOORD. OEVERTYTA	
Q204=20 ;2. SAEKERHETSAVST.	
Q211=0.2 ;VAENTETID NERE	
Q395=0 ;REFERENS DJUP	
N60 G00 X+10 Y+10 G40 M8 M99*	Kylvätska till, anropa cykel
N70 G00 X+10 Y+90 G40 M99*	Anropa cykel
N80 G00 X+90 Y+10 G40 M99*	Anropa cykel
N90 G00 X+90 Y+90 G40 M99*	Anropa cykel
N100 G00 Z+250 M30*	Frikörning av verktyget, programslut
N99999999 %C200 G71 *	

## Detaljerad information om detta ämne

- Skapa nytt NC-program  
**Ytterligare information:** "NC-program öppna och mata in", Sida 92
- Cykelprogrammering  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**




# 3

**Grunder**

## 3.1 TNC 640

HEIDENHAIN-TNC-styrssystem är verkstadsanpassade kurvlinjestyrssystem, med vilka man kan programmera fräsbearbetningar och borbearbetningar direkt i maskinen med hjälp av lättförståelig klartext. De är avsedda för användning i fräsmaskiner, bormaskiner och bearbetningscenter med upp till 24 axlar. Dessutom kan spindelns vinkelposition programmeras.

På den integrerade hårddisken kan ett godtyckligt antal NC-program lagras, även sådana som har genererats externt. För att utföra snabba beräkningar kan man, när som helst, kalla upp en kalkylator. Knappsats och bildskärmspresentation är överskådligt utformade, så att alla funktioner kan nås snabbt och enkelt.

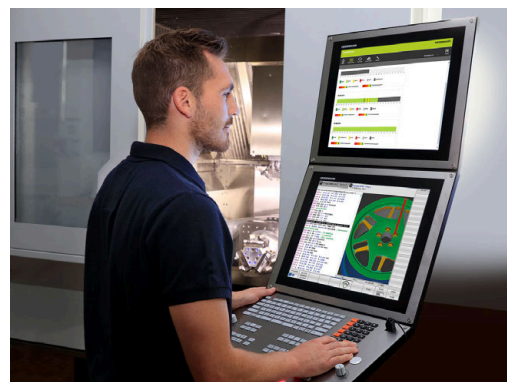

### HEIDENHAIN-klartext och DIN/ISO

Att skapa program är extra enkelt i användarvänlig HEIDENHAIN-Klartext, det dialogstyrda programmeringsspråket för verkstaden. En programmeringsgrafik presenterar de individuella bearbetningsstegen samtidigt som programmet matas in. Om det inte finns någon NC-anpassad ritning, hjälper dessutom den flexibla konturprogrammeringen FK. Bearbetningen av arbetsstycket kan simuleras grafiskt både i programtest och under programkörningen.

Dessutom kan styrsystemen programmeras enligt DIN/ISO.

Ett NC-program kan även matas in och testas samtidigt som ett annat NC-program utför bearbetning av ett arbetsstycke.

### Kompatibilitet


NC-program som du har skapat i ett HEIDENHAIN-kurvlinjestyrssystem (från och med TNC 150 B) är under vissa förutsättningar exekverbara i TNC 640. Om NC-block innehåller ogiltiga element, indikeras dessa av styrsystemet vid öppning av filen med ett felmeddelande eller som ERROR-block.

## 3.2 Bildskärm och knappsats

### Bildskärm

Styrsystemet levereras med en 19"-bildskärm.

- 1 Övre raden  
Vid påslaget styrsystem visar bildskärmen de valda driftarterna i den översta raden: Maskindrifterter till vänster och programmeringsdrifterter till höger. Den driftart som för tillfället presenteras i bildskärmen visas i ett större fält i den övre raden: där visas även dialogfrågor och meddelandetexter (Undantag: när styrsystemet endast visar grafik).
- 2 Softkeys  
I underkanten presenterar styrsystemet ytterligare funktioner i form av en softkeyrad. Dessa funktioner väljer man med de därunder placerade knapparna. För orientering indikerar smala linjer precis över softkeyraden antalet tillgängliga softkeyrader. Dessa ytterligare softkeyrader väljs med de softkey-växlingsknappar som är placerade längst ut i knappraden. Den aktiva softkeyraden markeras med en blå linje.
- 3 Knappar för softkeyval
- 4 Softkey-växlingsknappar
- 5 Val av bildskärmsuppdelning
- 6 Bildskärmsväxlingsknapp för maskindrifart, programmeringsdrifart och tredje desktop
- 7 Knappar för softkeyval avsedda för maskintillverkar-softkeys
- 8 Softkey-växlingsknappar för maskintillverkar-softkeys

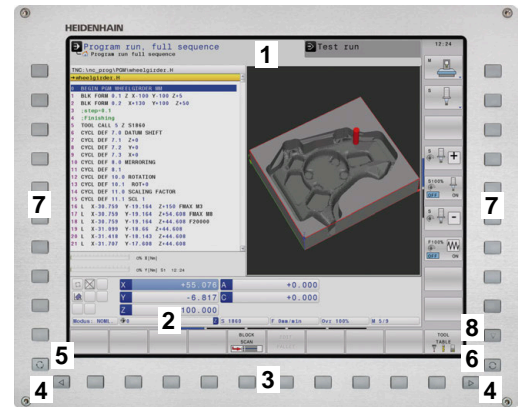

**i** När du använder en TNC 640 med touch-manövrering, kan du ersätta vissa knapptryckningar med gester.  
**Ytterligare information:** "Touchscreen användning", Sida 543

### Bestämma bildskärmsuppdelning

Användaren väljer bildskärmens uppdelning. Styrsystemet kan exempelvis i driftart **Programmering** presentera NC-programmet i det vänstra fönstret, samtidigt som det högra fönstret visar en programmeringsgrafik. Alternativt kan man välja att presentera programstrukturen i det högra fönstret eller enbart NC-programmet i ett stort fönster. Vilka fönster som styrsystemet kan visa är beroende av vilken driftart som har valts.

Bestämma bildskärmsuppdelning:



- ▶ Tryck på knappen för **bildskärmsuppdelning**: Softkeyraden presenterar de möjliga bildskärmsuppdelningarna

**Ytterligare information:** "Drifarter", Sida 74


- ▶ Välj bildskärmsuppdelning med softkey



## Manöverpanel

TNC 640 kan levereras med inbyggd manöverpanel. Bilden uppe till höger visar manöverorganen på den externa manöverpanelen:

- 1 Alfabetiskt tangentbord för textinmatning, filnamn och DIN/ISO-programmering
- 2
  - Organisation (filhantering)
  - Kalkylator
  - MOD-funktion
  - HELP-funktion
  - Presentation av felmeddelanden
  - Växla bildskärm mellan driftarterna
- 3 Programmeringsdriftarter
- 4 Maskindrifarter
- 5 Öppning av programmeringsdialoger
- 6 Navigationsknappar och hoppinstruktion **GOTO**
- 7 Sifferinmatning och axelval
- 8 Musplatta
- 9 Musknappar
- 10 USB-anslutning

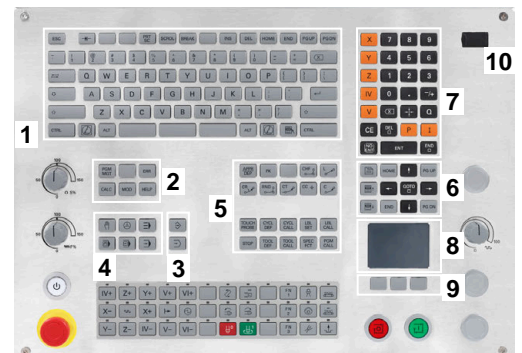

De enskilda knapparnas funktion har sammanfattats på den första omslagssidan.



När du använder en TNC 640 med touch-manövrering, kan du ersätta vissa knapptryckningar med gester.

**Ytterligare information:** "Touchscreen användning", Sida 543



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Vissa maskintillverkare använder sig inte av standardknappsatsen från HEIDENHAIN.

Externa knappar, såsom exempelvis **NC-start** eller **NC-stopp**, beskrivs i din maskinhandbok.



## Rengöring

**i** Undvik föroreningar genom att använda arbetshandskar.

Säkerställ tangentbordsenhetens funktion genom att enbart använda rengöringsmedel med anjoniska eller nonjoniska tensider.

**i** Applicera inte rengöringsmedlet direkt på tangentbordsenheten, utan fukta den med en lämplig rengöringstrasa.

Stäng av styrsystemet innan du rengör tangentbordsenheten.

**i** Förhindra skador på tangentbordsenheten genom att undvika följande rengöringsmedel eller hjälpmedel:

- Aggressiva lösningsmedel
- Skurmedel
- Tryckluft
- Ångstråleaggregat

**i** Styrkulan kräver inget regelbundet underhåll. Rengöring behövs bara efter funktionsbortfall.

Rengör enligt följande om tangentbordsenheten har en styrkula:

- ▶ Stäng av styrsystemet
- ▶ Vrid avdragsringen 100° moturs
- ▶ Den löstagbara avdragsringen höjer sig från tangentbordsenheten då den vrids.
- ▶ Ta bort avdragsringen
- ▶ Ta ut kulan
- ▶ Avlägsna försiktigt sand, spån och damm från höljet

**i** Repor i höljet kan orsaka funktionsfel.

- ▶ Applicera en liten mängd isopropanol-alkohol-rengöringsmedel på en luddfri och ren trasa

**i** Observera anvisningarna för rengöringsmedlet.

- ▶ Torka försiktigt av höljet med trasan tills det inte finns några märkbara ränder eller fläckar

 
### Byte av knapphättor

Om tangentbordsenhetens knapphättor behöver bytas kan du vända dig till HEIDENHAIN eller maskintillverkaren.



Tangentbordet måste vara komplett, i annat fall kan inte skyddsklass IP54 garanteras.


Knapphättor byts på följande sätt:




- ▶ Skjut demonteringsverktyget (ID 1325134-01) över knapphättan tills griparen går i ingrepp



 Om du trycker på knappen går det lättare att använda demonteringsverktyget.



- ▶ Dra av knapphättan

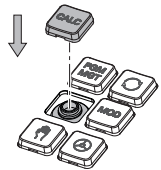

- ▶ Sätt dit knapphättan på tätningen och tryck fast den



Tätningen får inte skadas, i annat fall kan inte skyddsklass IP54 garanteras.

- ▶ Kontrollera fastsättning och funktion

## Extended Workspace Compact


24"-skärmen erbjuder i liggande format en extra arbetsyta till vänster om styrsystemsgränssnittet. Med detta extra utrymme kan du öppna andra applikationer utöver styrsystemets bildskärm och ha översikt över bearbetningen parallellt.

Denna layout kallas **Extended Workspace Compact** eller **sidoskärm** och erbjuder många multitouch-funktioner.

Styrsystemet erbjuder i kombination med **Extended Workspace Compact** följande visningsalternativ:

- Uppdelning i styrsystemsgränssnitt och extra arbetsyta för applikationer
- Helskärmsläge för styrsystemsgränssnittet
- Helskärmsläge för applikationer

När du växlar till helskärmsläge kan du använda HEIDENHAIN-tangentbordet för externa applikationer.

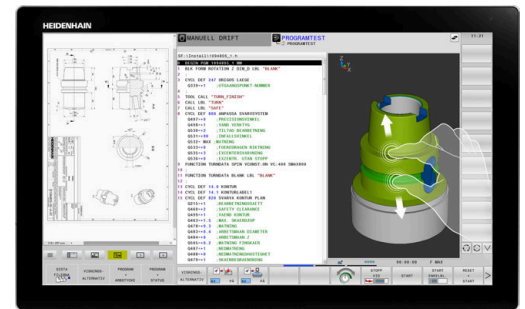

HEIDENHAIN tillhandahåller som alternativ en ytterligare skärm till styrsystemet som **Extended Workspace Comfort**. Med **Extended Workspace Comfort** har du både en helbildsvy över styrsystemet och en extern applikation.

## Områden på skärmen

**Extended Workspace Compact** är indelad i följande områden:

### 1 JH-standard

I detta område visas styrsystemsgränssnittet.

### 2 JH-utökad

I det här området finns konfigurerbara genvägar till följande HEIDENHAIN-applikationer:

- **HEROS-meny**
- 1. Arbetsområde, maskindriftart. t.ex. **Manuell drift**
- 2. Arbetsområde, programmeringsdriftart. t.ex. **Programmering**
- 3. & 4. Arbetsområde, fritt användbar för applikationer såsom exempelvis **CAD-Converter**
- En samling softkeys som används ofta, s.k. snabbtangenter



#### Fördelar med **JH-utökad**:

- Varje driftart har en egen ytterligare softkeyrad
- Reducerar navigering genom olika nivåer av HEIDENHAIN-softkeys

### 3 OEM

Det här området är reserverat för applikationer som maskintillverkaren definierar eller aktiverar.

 
Möjligt innehåll i **OEM**:

- Python-applikation från maskintillverkaren, för visning av funktioner och maskinstatus
- Bildskärmsinnehåll på en extern dator med hjälp av **Remote Desktop Manager** (option #133)



Med hjälp av software-option #133 **Remote Desktop Manager** kan extra applikationer startas i ditt styrsystem och visas på den extra arbetsytan eller i helskrämsläget för **Extended Workspace Compact**, t.ex. en Windows-PC.

Med den valfria maskinparametern **connection** (nr 130001) definierar maskintillverkaren till vilken applikation på sidoskärmen en anslutning upprättas.



## Fokusstyrning

Du kan växla tangentbordsfokus mellan styrsystemsgränssnittet och applikationen på sidoskärmen.

Du har följande möjligheter att växla fokus:


- Välj området för den aktuella applikationen
- Välj ikonen för arbetsområdet

### Snabbtangenter

Beroende på tangentbordsfokus innehåller området **JH-utökad** sammanhangsberoende snabbtangenter. Så snart fokus ligger på en applikation på sidoskärmen kan du byta vy med snabbtangenternas funktioner.

Om flera applikationer är öppna på sidoskärmen kan du växla mellan enskilda applikationer med växlingssymbolen.

Du kan när som helst lämna helskärmsläget med hjälp av bildskärmens växlingsknapp eller en driftartstangent på tangentbordsenheten.

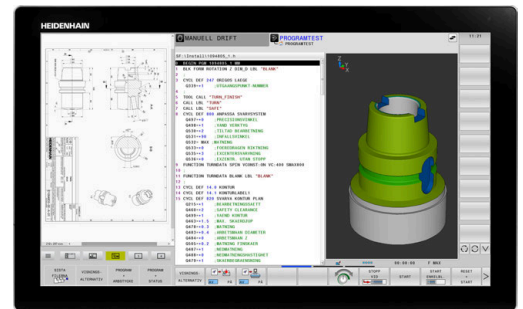

## 3.3 Driftarter



 
 
### Manuell drift och El. Handratt

I driftart **MANUELL DRIFT** ställer du in maskinen. Du kan positionera maskinaxlarna manuellt eller stegvis och ställa in utgångspunkter.

När option 8 är aktiv kan du tilta bearbetningsplanet.

Driftart **EL. HANDRATT** stödjer manuell förflyttning av maskinaxlarna med hjälp av en elektronisk handratt HR.




#### Softkeys för bildskärmsuppdelning



Softkey	Fönster
	Positioner
	vänster: Positioner, höger: Statuspresentation
	vänster: Positioner, höger: Arbetsstycke
	vänster: Positioner, höger: Kollisionsobjekt och arbetsstycke (Option #40)

### Positionering med manuell inmatning

I denna driftart kan enkla förflyttningar och funktioner programmeras, exempelvis för planfräsning eller förpositionering.

#### Softkeys för bildskärmsuppdelning

Softkey	Fönster
	NC-program
	vänster: NC-program, höger: Statuspresentation
	vänster: NC-program, höger: Arbetsstycke
	vänster: NC-program, höger: Kollisionsobjekt och arbetsstycke

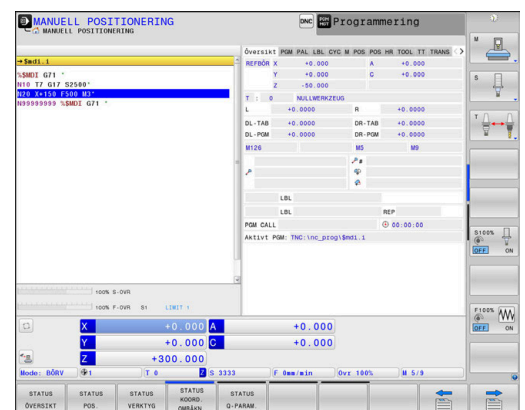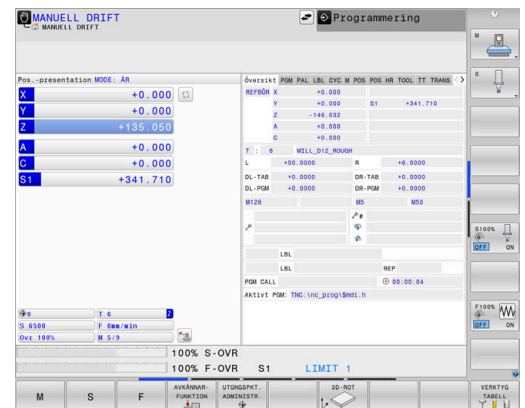


## Programmering

Du skapar dina NC-program i denna driftart. Den flexibla konturprogrammeringen, de olika cyklerna och Q-parameterfunktionerna erbjuder ett stort stöd och funktionsomfång. Om så önskas visar programmeringsgrafiken de programmerade förflyttningsbanorna.

### Softkeys för bildskärmsuppdelning

Softkey	Fönster
PROGRAM	NC-program
PROGRAM + SEKTIONER	vänster: NC-program, höger: Programstruktur
PROGRAM + GRAFIK	vänster: NC-program, höger: Programmeringsgrafik

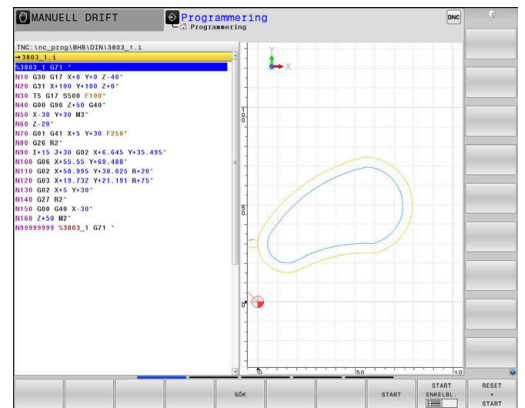


## PROGRAMTEST

I driftart **PROGRAMTEST**, simulerar styrsystemet NC-program och programdelar, detta för att finna exempelvis geometriska motsägelser, saknade eller felaktiga uppgifter i programmet samt rörelser utanför arbetsområdet. Simulationen stöds med olika grafiska presentationsformer.

### Softkeys för bildskärmsuppdelning

Softkey	Växla
PROGRAM	NC-program
PROGRAM + STATUS	vänster: NC-program, höger: Statuspresentation
PROGRAM + ARBSTYCKE	vänster: NC-program, höger: Arbetsstycke
ARBSTYCKE	Arbetsstycke
PROGRAM + MASKIN	vänster: NC-program, höger: Kollisionsobjekt och arbetsstycke
MASKIN	Kollisionsobjekt och arbetsstycke

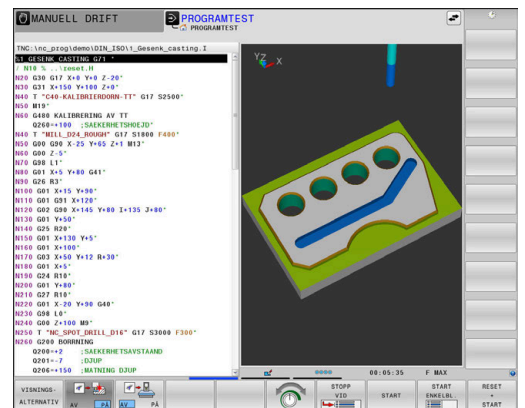

## Program blockföljd och Program enkelblock

I driftart **PROGRAM BLOCKFÖLJD** utför styrsystemet ett NC-program kontinuerligt till dess slut eller till ett manuellt respektive programmerat avbrott. Efter ett avbrott kan man återuppta programexekveringen.


I driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** startar man varje NC-block separat genom att trycka på knappen **NC-Start**. Vid punktmönstercykler och **CYCL CALL PAT** stoppar styrsystemet efter varje punkt. Råämnesdefinitionen tolkas som NC-block.

### Softkeys för bildskärmsuppdelning

Softkey	Fönster
PROGRAM	NC-program
PROGRAM + SEKTIONER	vänster: NC-program, höger: Struktur
PROGRAM + STATUS	vänster: NC-program, höger: Statuspresentation
PROGRAM + ARBSTYCKE	vänster: NC-program, höger: Arbetsstycke
ARBSTYCKE	Arbetsstycke
POSITION + MASKIN	vänster: NC-program, höger: Kollisionsobjekt och arbetsstycke
MASKIN	Kollisionsobjekt och arbetsstycke

### Softkeys för bildskärmsuppdelning vid palett-tabeller

Softkey	Fönster
PALETT	Palett-tabell
PROGRAM + PALETT	vänster: NC-program, höger: Palett-tabell
PALETT + STATUS	vänster: Palett-tabell, höger: Statuspresentation
PALETT + GRAFIK	vänster: Palett-tabell, höger: Grafik
BPM	Batch Process Manager

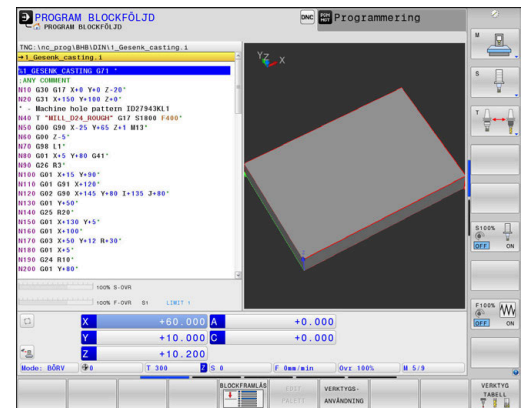



### 3.4 NC-grunder


#### Positionsmätsystem och referensmärken

På maskinaxlarna finns positionsmätsystem placerade, vilka registrerar maskinbordets alt. verktygets position. På linjärxlar är oftast längdmätsystem applicerade, på rundbord och tiltaxlar används vinkelmätsystem.

Då en maskinaxel förflyttas genererar det därtill hörande positionsmätsystemet en elektrisk signal. Från denna signal kan styrsystemet beräkna maskinaxelns exakta År-position.

Vid ett strömavbrott förloras sambandet mellan maskinslidernas position och den beräknade År-positionen. För att åter skapa detta samband är inkrementella positionsmätsystem försedda med referensmärken. Vid förflyttning över ett referensmärke erhåller styrsystemet en signal som används som en maskinfast utgångspunkt. På detta sätt kan styrsystemet åter skapa förhållandet mellan År-positionen och maskinens aktuella position. Vid längdmätsystem med avståndskodade referensmärken behöver maskinaxeln bara förflyttas maximalt 20 mm, vid vinkelmätsystem maximalt 20°.

Vid absoluta mätsystem överförs ett absolut positionsvärde till styrsystemet direkt efter uppstart. Därigenom återställs förhållandet mellan är-position och maskinslidens position direkt efter uppstart utan att maskinaxeln behöver förflyttas.

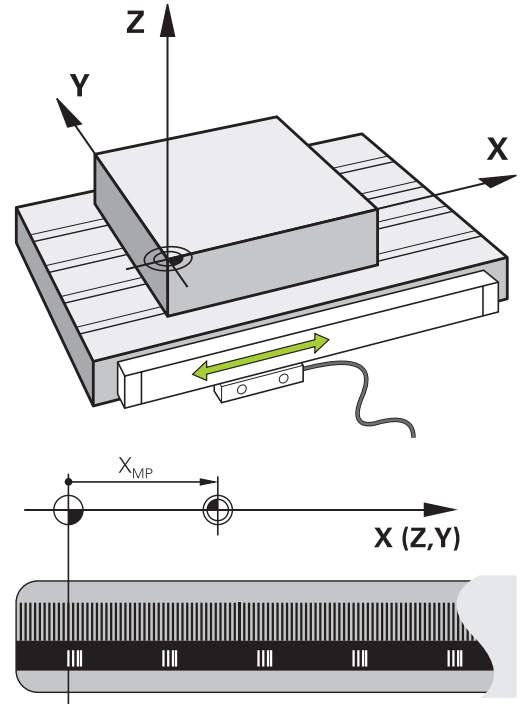


#### Programmerbara axlar

Styrsystemets programmerbara axlar motsvarar standardmässigt axeldefinitionerna enligt DIN 66217.

De programmerbara axlarnas beteckningar finner du i tabellen.

Huvudaxel	Parallellaxel	Rotationsaxel
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

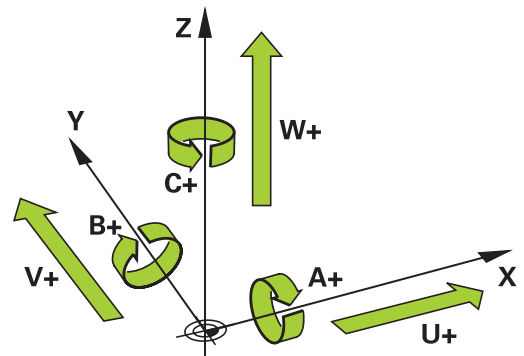

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Antalet, benämningen och tilldelningen av de programmerbara axlarna beror på maskinen.  
Din maskintillverkare kan definiera ytterligare axlar, t.ex. PLC-axlar.

## Koordinatsystem

För att styrsystemet skall kunna förflytta en axel en definierad sträcka behövs ett **koordinatsystem**.

Som ett enkelt koordinatsystem för linjära axlar används i en verktygsmaskin linjära mätskalor som är monterade parallellt med axlarna. Den linjär mätskalan representerar en **tallinje**, ett endimensionellt koordinatsystem.

För att kunna köra till en punkt i **planet** behöver styrsystemet två axlar och därmed ett koordinatsystem med två dimensioner.

För att kunna köra till en punkt i **rymden** behöver styrsystemet tre axlar och därmed ett koordinatsystem med tre dimensioner. När de tre axlarna är placerade vinkelrätt mot varandra, uppstår ett så kallat **tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem**.



Enligt högerhandsregeln pekar fingerspetsarna i de tre huvudaxlarnas positiva riktningar.

För att en punkt i rymden skall kunna bestämmas entydigt, krävs förutom de tre dimensionernas placering dessutom en **koordinatutgångspunkt**. Den gemensamma skärningspunkten i ett tredimensionellt koordinatsystem fungerar som koordinatutgångspunkt. Denna skärningspunkt har koordinaterna **X+0, Y+0 och Z+0**.




För att styrsystemet exempelvis alltid skall genomföra en verktygsväxling vid samma position, en bearbetning dock istället i förhållande till arbetsstyckets placering behöver styrsystemet olika koordinatsystem.

Styrsystemet skiljer mellan följande koordinatsystem:

- Maskinkoordinatsystem M-CS:  
**M**achine **C**oordinate **S**ystem
- Baskoordinatsystem B-CS:  
**B**asic **C**oordinate **S**ystem
- Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS:  
**W**orkpiece **C**oordinate **S**ystem
- Bearbetningsplankoordinatsystem WPL-CS:  
**W**orking **P**lane **C**oordinate **S**ystem
- Inmatningskoordinatsystem I-CS:  
**I**nterface **C**oordinate **S**ystem
- Verktygskoordinatsystem T-CS:  
**T**ool **C**oordinate **S**ystem



Alla koordinatsystem bygger på varandra. De är föremål för den kinematiska kedjan i respektive verktygsmaskin. Maskinkoordinatsystemet är då referenskoordinatsystemet.

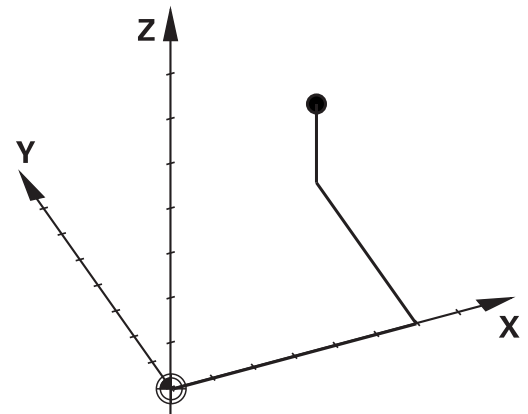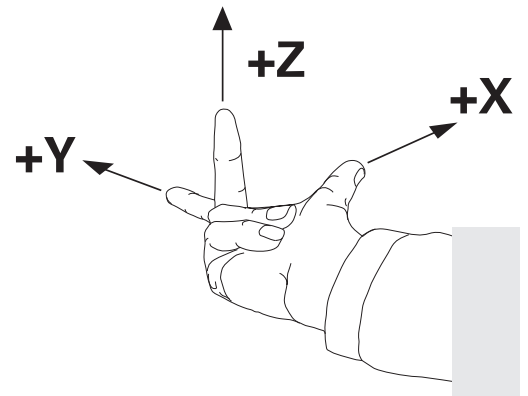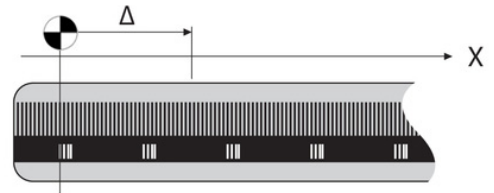

## Maskinkoordinatsystem M-CS



Maskinkoordinatsystemet motsvarar kinematikbeskrivningen och därmed verktygsmaskinens faktiska mekanik.

Eftersom en verktygsmaskins mekanik aldrig motsvarar ett kartesiskt koordinatsystem exakt, består maskinkoordinatsystemet av flera endimensionella koordinatsystem. De endimensionella koordinatsystemen motsvarar de fysiska maskinaxlarna, vilka inte nödvändigtvis behöver vara vinkelräta i förhållande till varandra.

De endimensionella koordinatsystemen definieras i kinematikbeskrivningen med hjälp av translationer och rotationer utgående från spindelnsen.

Koordinatutgångspunktens position, den så kallade maskinnollpunkten definieras av maskintillverkaren i maskinkonfigurationen. Värdena i maskinkonfigurationen definierar nollägena för mätsystemen och de motsvarande maskinaxlarna. Maskinnollpunkten ligger inte nödvändigtvis i de fysiska axlarnas teoretiska skärningspunkt. Den kan därför även ligga utanför rörelseområdet.

Eftersom värdena i maskinkonfigurationen inte kan ändras av användaren, används maskinkoordinatsystemet för att bestämma konstanta positioner, t. ex. verktygsväxlingspunkten.

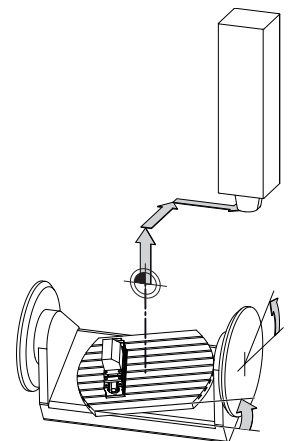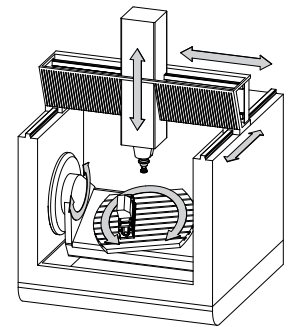

Maskinnollpunkt MZP:  
Machine Zero Point

### Softkey

### Användningsområde



Användaren kan definiera axelförskjutningar i maskinkoordinatsystemet med hjälp av **OFFSET**-värden i utgångspunktstabellen.



Maskintillverkaren konfigurerar **OFFSET**-kolumnerna i utgångspunktstabellen så att de passar maskinen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Beroende maskinen kan ditt styrsystem även föfoga över ytterligare en palett-utgångspunktstabelle. Din maskintillverkare kan definiera **OFFSET**-värden där, vilka är verksamma före de **OFFSET**-värden som du har definierat i utgångspunktstabellen. Fliken **PAL** i den utökade statuspresentationen visar om och vilken palettutgångspunkt som är aktiv. Eftersom **OFFSET**-värdet från palett-utgångspunktstabellen inte är synligt och inte kan redigeras finns det kollisionsrisker vid alla förflyttningar!

- ▶ Beakta dokumentationen från din maskintillverkare
- ▶ Använd bara palettutgångspunkter i samband med paletter
- ▶ Kontrollera informationen i fliken **PAL** före bearbetningen

NO	DOC	A_OFFS	B_OFFS	C_OFFS	U_OFFS	V_OFFS	W_OFFS
1		+0	+0	+0	+0	+0	+0
2		+0	+0	+0	+0	+0	+0
3		+0	+0	+0	+0	+0	+0
4		+0	+0	+0	+0	+0	+0
5		+0	+0	+0	+0	+0	+0
6		+0	+0	+0	+0	+0	+0
7		+0	+0	+0	+0	+0	+0
8		+0	+0	+0	+0	+0	+0
9		+0	+0	+0	+0	+0	+0

X	Y	Z	A	C
+0.000	+10.000	+10.200	+0.000	+0.000

**i** Med funktionen **Utökade maskininställningar** (Option #44) står ytterligare transformationer **Adderande offset (M-CS)** för rotationsaxlarna till förfogande. Dessa transformationer adderas till **OFFSET**-värden från utgångspunktstabellen och paletten-utgångspunktstabellen.

**i** Så kallad **OEM-OFFSET** finns enbart tillgänglig för maskintillverkaren. Med denna **OEM-OFFSET** kan adderande axeloffset definieras för rotations- och parallellaxlar.  
Alla **OFFSET**-värden (alla nämnda **OFFSET**-inmatningsalternativ) tillsammans resulterar i differensen mellan **ÄR**- och **REFÄR**-positionen för en axel.

Styrsystemet genomför alla rörelser i maskinkoordinatsystemet, oberoende av i vilket koordinatsystem inmatningen av värdet genomfördes.

Exempel för en 3-axlig maskin med en Y-axel som är en kilaxel, alltså inte vinkelrätt placerad mot ZX-planet:

- ▶ I driftart **MANUELL POSITIONERING** exekveras ett NC-block med **L IY+10**
- > Styrsystemet bestämmer nödvändig axelbörvärden utifrån de definierade värdena.
- > Under positioneringen förflyttar styrsystemet maskinaxlarna **Y och Z**.
- > Presentationen **REFÄR** och **REFBÖR** visar rörelser i Y-axeln och Z-axeln i maskinkoordinatsystemet.
- > Presentationen **ÄR** och **BÖRV** visar enbart en rörelse i Y-axeln i inmatningskoordinatsystemet.
- ▶ I driftart **MANUELL POSITIONERING** exekveras ett NC-block med **L IY-10 M91**
- > Styrsystemet bestämmer nödvändig axelbörvärden utifrån de definierade värdena.
- > Under positioneringen förflyttar styrsystemet enbart maskinaxel **Y**.
- > Presentationen **REFÄR** och **REFBÖR** visar enbart en rörelse i Y-axeln i maskinkoordinatsystemet.
- > Presentationen **ÄR** och **BÖRV** visar rörelser i Y-axeln och Z-axeln i inmatningskoordinatsystemet.

Användaren kan programmera positioner i förhållande till maskinnollpunkten, t.ex. med hjälp av tillägsfunktionen **M91**.


### Baskoordinatsystem B-CS

Baskoordinatsystemet är ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem där koordinatutgångspunkten är slutet på den kinematiska beskrivningen.

Orienteringen av baskoordinatsystemet motsvarar i de flesta fall maskinens koordinatsystem. Det kan finnas undantag när en maskintillverkare använder ytterligare kinematiska transformationer.

Kinematikbeskrivningen och därmed koordinatutgångspunktens läge för baskoordinatsystemet definieras av maskintillverkaren i maskinkonfigurationen. Maskinkonfigurationens värden kan inte ändras av användaren.

Baskoordinatsystemet används för att bestämma arbetsstyckets koordinatsystems läge och orientering.

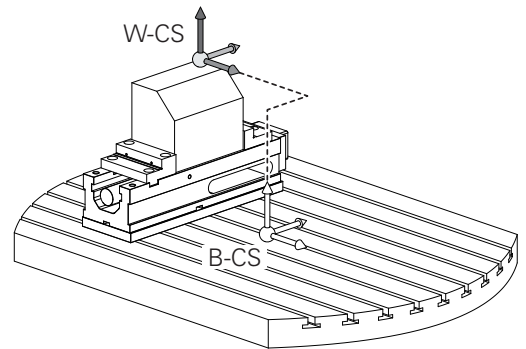


### Softkey      Användningsområde



Användaren mäter upp arbetsstyckets koordinatsystems läge och orientering med hjälp av ett 3D-avkännarsystem. Styrsystemet sparar de uppmätta värdena i förhållande till baskoordinatsystemet som **GRUNDTRANSFORM.**-värden utgångspunktsförvaltningen.

Maskintillverkaren konfigurerar **GRUNDTRANSFORM.**-kolumnerna i utgångspunktstabellen så att de passar maskinen.

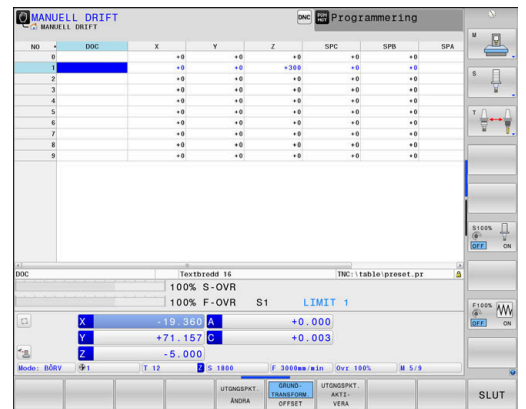

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

#### HÄNVISNING

**Varning kollisionsrisk!**

Beroende maskinen kan ditt styrsystem även förfoga över ytterligare en palett-utgångspunktstabell. Din maskintillverkare kan definiera **BASISTRANSFORM.**-värden där, vilka är verksamma före de **BASISTRANSFORM.**-värden som du har definierat i utgångspunktstabellen. Fliken **PAL** i den utökade statuspresentationen visar om och vilken palettutgångspunkt som är aktiv. Eftersom **BASISTRANSFORM.**-värdet från palett-utgångspunktstabellen inte är synligt och inte kan redigeras finns det kollisionsrisker vid alla förflyttningar!

- ▶ Beakta dokumentationen från din maskintillverkare
- ▶ Använd bara palettutgångspunkter i samband med paletter
- ▶ Kontrollera informationen i fliken **PAL** före bearbetningen

### Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS


Arbetsstyckeskoordinatsystemet är ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem där koordinatutgångspunkten är den aktiva utgångspunkten.

Arbetsstyckets koordinatsystems läge och orientering påverkas av **GRUNDTRANSFORM.**-värdena i den aktiva raden i utgångspunktstabellen.

#### Softkey      Användningsområde



Användaren mäter upp arbetsstyckets koordinatsystems läge och orientering med hjälp av ett 3D-avkännarsystem. Styrsystemet sparar de uppmätta värdena i förhållande till baskoordinatsystemet som **GRUNDTRANSFORM.**-värden utgångspunktsförvaltningen.

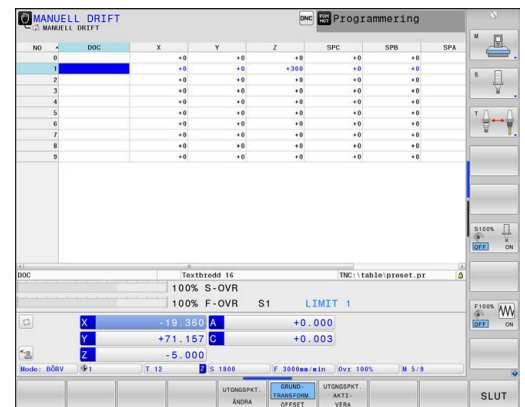

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**


**i** Med funktionen **Utökade maskininställningar** (Option #44) står efterföljande transformationer dessutom till förfogande.

- En **Additiv grundvridning (W-CS)** adderas till en grundvridning eller en 3D-grundvridning från utgångspunktstabellen och paletten-utgångspunktstabellen. En **Additiv grundvridning (W-CS)** är den första möjliga transformationen i arbetsstyckets koordinatsystem W-CS.
- **Förskjutning (W-CS)** adderas till den förskjutning som definierats i NC-programmet före tiltningen av bearbetningsplanet (cykel **G53/G54 NOLLPUNKT**).
- **Spegling** adderas till den spegling som definierats i NC-programmet före tiltningen av bearbetningsplanet (cykel **G28 SPEGLING**).
- En **Förskjutning (mW-CS)** är verksam i det så kallade modifierade arbetsstyckeskoordinatsystemet efter användning av transformationen **Förskjutning (W-CS)** eller **Spegling (W-CS)** och före tiltningen av bearbetningsplanet.

Användaren definierar arbetsstyckets koordinatsystem med hjälp av transformationer av bearbetningsplanets läge och orientering.

Transformationer i arbetsstyckeskoordinatsystemet:

- **3D ROT-funktioner**
  - **PLANE-funktioner**
  - Cykel **G80 BEARBETNINGSPLAN**
- Cykel **G53/G54 NOLLPUNKT** (förskjutning **före** tiltning av bearbetningsplanet)
- Cykel **G28 SPEGLING** (förskjutning **före** tiltning av bearbetningsplanet)

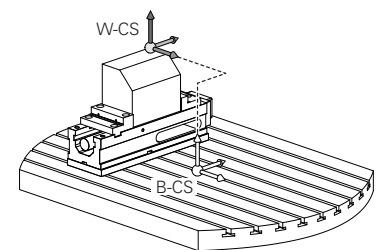


**i** Resultatet av de successiva transformationerna beror på vilken ordningsföljd de har programmerats!

Programmera bara de angivna (rekommendera) transformationerna i respektive koordinatsystem. Detta gäller både för aktivering och deaktivering av transformationerna. Avvikande användning kan leda till oväntade eller oönskade konstellationer. Beakta härtill följande programmeringsråd.

Programmeringsanvisning:

- När transformationer (spegling och förskjutning) programmeras före **PLANE**-funktionerna (förutom **PLANE AXIAL**), förändras därmed tiltpunktens läge (ursprunget för bearbetningsplanets koordinatsystem WPL-CS) och rotationsaxlarnas orientering
  - Enbart en förskjutning förändra bara tiltpunktens läge
  - Enbart en spegling förändra bara rotationsaxlarnas orientering
- I kombination med **PLANE AXIAL** och cykel **G80** har de programmerade transformationerna (spegling, vridning och skalfaktor) ingen inverkan på tyngdpunktens läge eller rotationsaxlarnas orientering

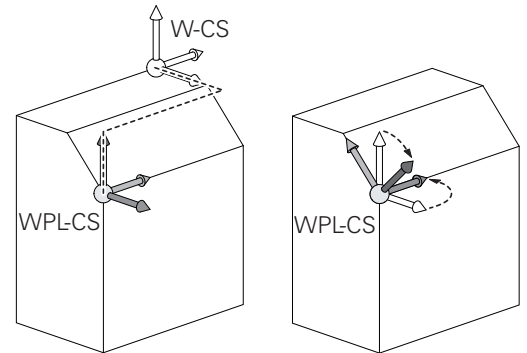

**i** Utan aktiva transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem är bearbetningsplanets koordinatsystems läge och orientering identisk med arbetsstyckets koordinatsystem.

I en 3-axlig maskin eller vid en ren 3-axlig bearbetning sker inga transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem. De **GRUNDTRANSFORM.**-värden från den aktiva raden i utgångspunktstabellen påverkar vid denna förutsättning direkt på bearbetningsplanets koordinatsystem.

I bearbetningsplanets koordinatsystem är naturligtvis ytterligare transformationer möjliga


**Ytterligare information:** "Bearbetningsplan-koordinatsystem WPL-CS", Sida 84



### Bearbetningsplan-kordinatsystem WPL-CS

Bearbetningsplanets koordinatsystem är ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem.


Bearbetningsplanets koordinatsystems läge och orientering påverkas av de aktiva transformationerna i arbetsstyckets koordinatsystem.

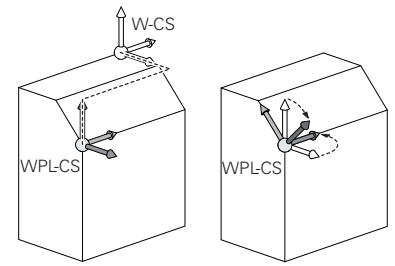

**i** Utan aktiva transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem är bearbetningsplanets koordinatsystems läge och orientering identisk med arbetsstyckets koordinatsystem.

I en 3-axlig maskin eller vid en ren 3-axlig bearbetning sker inga transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem. De **GRUNDTRANSFORM.**-värden från den aktiva raden i utgångspunktstabellen påverkar vid denna förutsättning direkt på bearbetningsplanets koordinatsystem.


Användaren definierar bearbetningsplanets koordinatsystem med hjälp av transformationer av inmatningskoordinatsystemets läge och orientering.

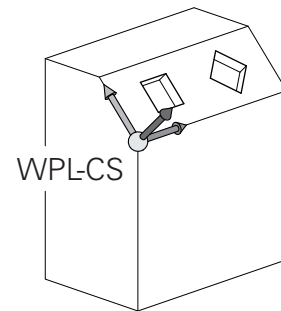


**i** Med funktionen **Mill-Turning** (Option #50) står dessutom transformationerna **OEM-vridning** och **Precessionsvinkel** till förfogande.

- En **OEM-vridning** står bara till förfogande för maskintillverkaren och påverkar före **Precessionsvinkel**
- **Precessionsvinkeln** definieras med hjälp av cyklerna **G800 ANPASSA SVARVSYSTEM**, **G801 AATERSTAELL ROTATIONSSYSTEM** och **G880 KUGGFRAESNING** och gäller före ytterligare transformationer av bearbetningsplanets koordinatsystem

De aktiva värdena från de båda transformationerna (om de inte är 0) visas i fliken **POS** i den utökade statuspresentationen. Kontrollera även värdena i fräsdrift eftersom de aktiva transformationerna även fortsätter att vara verksamma där!

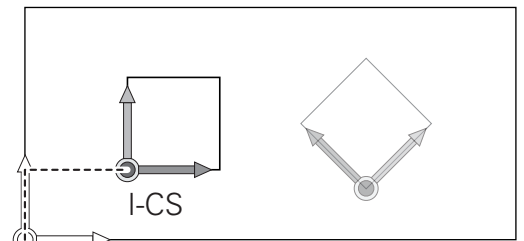

**⚙️** Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Din maskintillverkare kan använda transformationerna **OEM-vridning** och **Precessionsvinkel** även utan funktion **Mill-Turning** (Option #50).

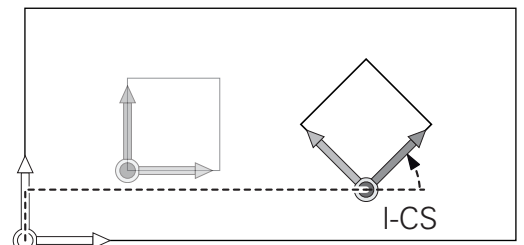

Transformationer i bearbetningsplanets koordinatsystem:

- Cykel **G53/G54 NOLLPUNKT**
- Cykel **G28 SPEGLING**
- Cykel **G73 VRIDNING**
- Cykel **G72 SKALFAKTOR**
- **PLANE RELATIVE**



**i** Som **PLANE**-funktion verkar **PLANE RELATIVE** i arbetsstyckets koordinatsystem och orienterar bearbetningsplanets koordinatsystem.  
Värdet på den adderande tiltningen utgår dock alltid från det aktuella bearbetningsplanets koordinatsystem.

**i** Med funktionen **Utökade maskininställningar** (Option #44) står dessutom transformationen **Vridning (I-CS)** till förfogande. Den här transformationen adderas till vridningen som definierats i NC-programmet (cykel **G73 VRIDNING**).

**i** Resultatet av de successiva transformationerna beror på vilken ordningsföljd de har programmerats!

**i** Utan aktiva transformationer i bearbetningsplanets koordinatsystem är inmatningskoordinatsystemets läge och orientering identisk med bearbetningsplanets koordinatsystem.  
I en 3-axlig maskin eller vid en ren 3-axlig bearbetning sker det heller inga transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem. De **GRUNDTRANSFORM.**-värden från den aktiva raden i utgångspunktstabellen påverkar vid denna förutsättning direkt på inmatningskoordinatsystemet.

### Inmatningskoordinatsystem I-CS

Inmatningskoordinatsystemet är ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem.

Inmatningskoordinatsystemets läge och orientering påverkas av de aktiva transformationerna i bearbetningsplanets koordinatsystem.

**i** Utan aktiva transformationer i bearbetningsplanets koordinatsystem är inmatningskoordinatsystemets läge och orientering identisk med bearbetningsplanets koordinatsystem.

I en 3-axlig maskin eller vid en ren 3-axlig bearbetning sker det heller inga transformationer i arbetsstyckets koordinatsystem. De **GRUNDTRANSFORM.**-värden från den aktiva raden i utgångspunktstabellen påverkar vid denna förutsättning direkt på inmatningskoordinatsystemet.

Användaren definierar med hjälp av förflyttningsblock i inmatningskoordinatsystemet verktygets position och därmed verktygskoordinatsystemets läge.

**i** Även presentationen av **BÖRV**, **ÄR**, **SLÄP** och **ÄRDST** utgår från inmatningskoordinatsystemet.

Förflyttningsblock i inmatningskoordinatsystemet:

- Axelparallella förflyttningsblock
- Förflyttningsblock med kartesiska eller polära koordinater





#### Exempel

N70 X+48\*

N70 G01 X+48 Y+102 Z-1.5 G40\*

**i** Verktygskoordinatsystemets orientering kan göras i olika koordinatsystem.

**Ytterligare information:** "Verktygskoordinatsystem T-CS", Sida 87

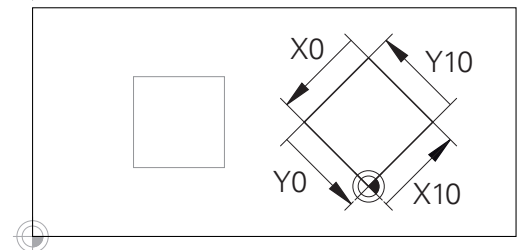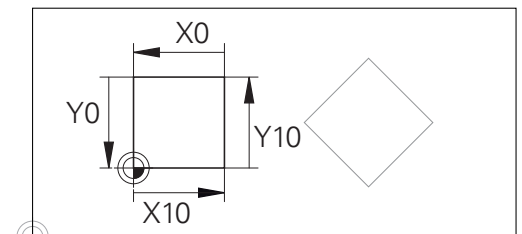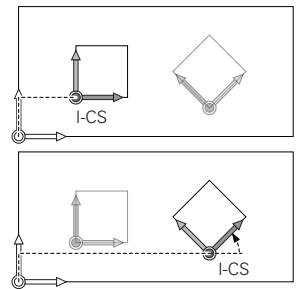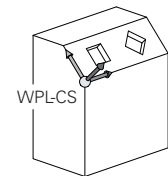

En kontur som utgår från inmatningskoordinatsystemets utgångspunkt kan transformeras mycket enkelt.

### Verktögskoordinatsystem T-CS

Verktögskoordinatsystemet är ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem där koordinatutgångspunkten är verktygets utgångspunkt. Värden i verktygstabellen utgår från denna punkt, **L** och **R** vid fräsverktyg och **ZL**, **XL** och **YL** vid svarvstål.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**i** För att den dynamiska kollisionsövervakningen (Option #40) skall kunna övervaka verktyget korrekt, måste värdena i verktygstabellen överensstämma med verktygets verkliga dimensionen.

I enlighet med värdena ur verktygstabellen flyttas verktögskoordinatsystemets koordinatursprung till verktygets styrpunkt TCP. TCP står för **T**ool **C**enter **P**oint.

När NC-programmet inte refererar till verktygsspetsen, måste verktygstyrningspunkten förskjutas. Den nödvändiga förskjutningen sker i NC-programmet med hjälp av delvärden vid verktygsanropet.

**i** Placeringen av TCP som visas i grafiken är nödvändig i samband med 3D-verktygskompensering.




**i** Användaren definierar med hjälp av förflyttningsblock i inmatningskoordinatsystemet verktygets position och därmed verktögskoordinatsystemets läge.

Orienteringen av verktögskoordinatsystemet är vid aktiv tilläggsfunktion **M128** beroende av den aktuella verktygsorienteringen.

Verktögsinriktning i maskinkoordinatsystemet:


#### Exempel

**N70 G01 X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128\***

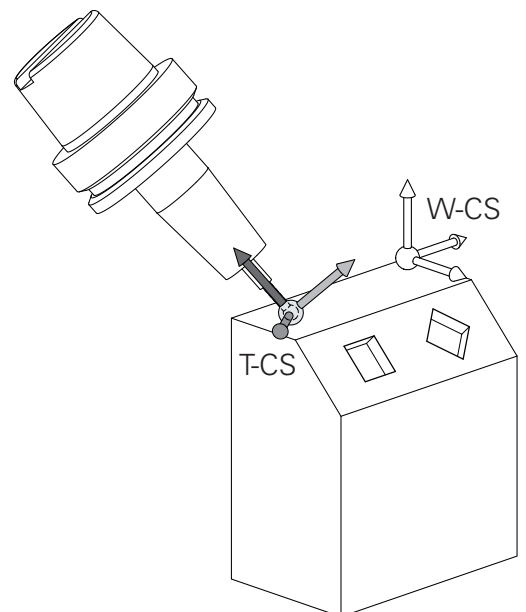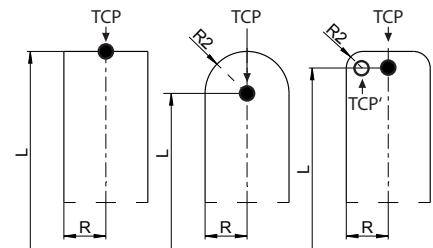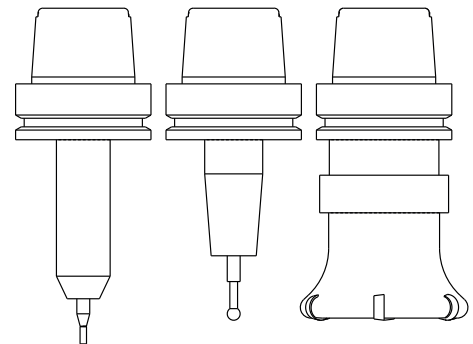

- i** Vid de förflyttningsblock som visas med vektorer är en 3D-verktygskompensering med hjälp av kompenseringvärdena **DL**, **DR** och **DR2** från **T**-blocket eller kompenseringstabellen **.tco** möjlig.
- Kompenseringvärdenas funktionssätt beror på verktygstypen.
- Styrsystemet detekterar de olika verktygstyperna med hjälp av kolumnen **L**, **R** och **R2** i verktygstabellen:
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$   
→ pinnfräs
  - $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ radiefräs eller fullradiefräs
  - $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ hörnradiefräs eller torusfräs

- i** Utan **TCPM**-funktionen eller tilläggsfunktionen **M128** är verktygskoordinatsystemets orientering identisk med inmatningskoordinatsystemet.

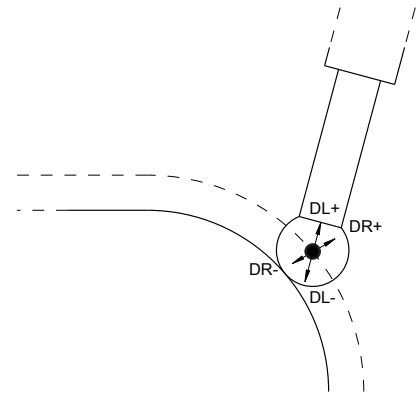

## Axlarnas beteckningar i fräsmaskiner

Axlarna X, Y och Z i din fräsmaskin kallas också för verktygsaxel, huvudaxel (1:a axel) och komplementaxel (2:a axel). Bestämmandet av verktygsaxel är avgörande för tilldelningen av huvud- och komplementaxeln.

Verktygsaxel	Huvudaxel	Komplementaxel
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y



Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.


I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

## Polära koordinater

Om ritningsunderlaget är måttsett med rätvinkliga koordinater skapar man även NC-programmet med rätvinkliga koordinater. Vid arbetsstycken med cirkelbågar eller vid vinkeluppgifter är det ofta enklare att definiera positionerna med hjälp av polära koordinater.

I motsats till de rätvinkliga koordinaterna X, Y och Z beskriver polära koordinater endast positioner i ett plan. Polära koordinater har sin nollpunkt i Pol CC (CC = circle centre; eng. cirkelcentrum). En position i ett plan bestäms då entydigt genom:


- Polär koordinatradie: avstånd från Pol CC till positionen
- Polär koordinatvinkel: vinkel mellan vinkelreferensaxeln och linjen som förbinder Pol CC med positionen

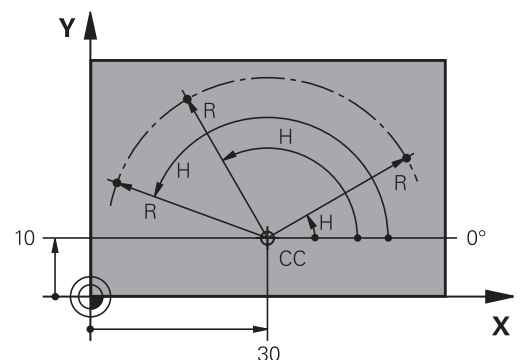

## Bestämmande av Pol och vinkelreferensaxel

Pol bestäms med två koordinater i rätvinkligt koordinatsystem i ett av de tre möjliga planen. Därigenom är även vinkelreferensaxeln för den polära koordinatvinkeln H entydigt tilldelad.

Pol-koordinater (plan)	Vinkelreferensaxel
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

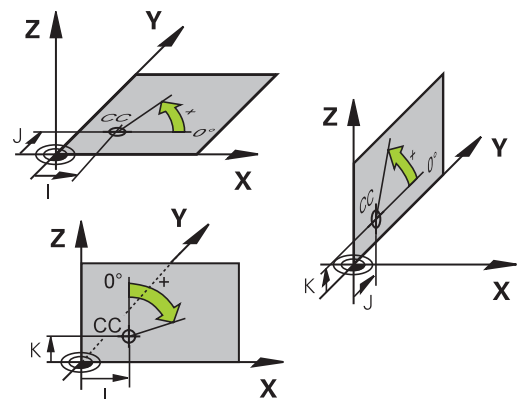


## Absoluta och inkrementella arbetsstyckespositioner

### Absoluta arbetsstyckespositioner

När en positions koordinat utgår från koordinatnollpunkten (ursprung) kallas dessa för absoluta koordinater. Varje koordinat på arbetsstycket är genom sina absoluta koordinater entydigt bestämda.

Exempel 1: Borrning med absoluta koordinater:

Hål 1	Hål 2	Hål 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

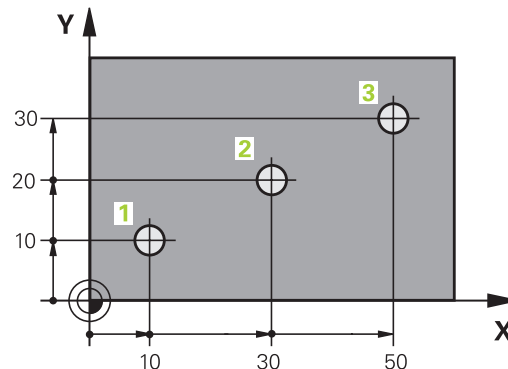

### Inkrementella arbetsstyckespositioner

Relativa koordinater utgår från den sist programmerade verktygspositionen. Denna verktygsposition fungerar som en relativ (tänkt) nollpunkt. Vid programframställningen motsvarar inkrementella koordinater följaktligen måttet mellan den senaste och den därpå följande bör-positionen. Verktöget kommer att förflytta sig med detta mått. Därför kallas relativa koordinatangivelser även för kedjemått.

Ett inkrementellt mått kännetecknas av funktionen G91 före axelbeteckningen.

Exempel 2: Borrning med inkrementala koordinater

Absoluta koordinater för håll 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

Hål 5, i förhållande till 4


G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

Hål 6, i förhållande till 5

G91 X = 20 mm


G91 Y = 10 mm

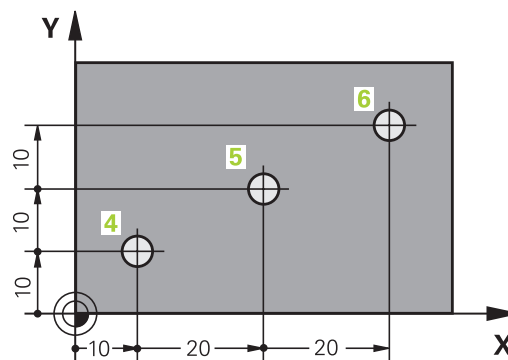

### Absoluta och inkrementala polära koordinater

Absoluta koordinater hänför sig alltid till Pol och vinkelreferensaxeln.

Inkrementella koordinater hänför sig alltid till den sist programmerade verktygspositionen.

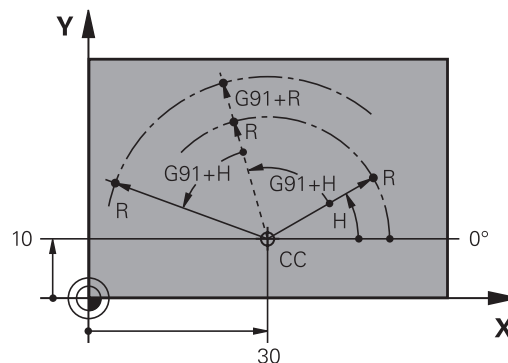

## Välja utgångspunkt

Arbetsstyckets ritning specificerar ett särskilt konturelement som en absolut utgångspunkt (nollpunkt), ofta ett hörn på arbetsstycket. Vid inställning av utgångspunkten riktas först arbetsstycket upp i förhållande till maskinaxlarna, därefter förflyttas verktyget till en för alla axlar bekant position i förhållande till arbetsstycket. Vid denna position sätts styrsystemets positionsvärde till noll eller ett annat lämpligt värde. Därigenom relateras arbetsstycket till det koordinatsystem som gäller för styrsystemets presentation eller ditt NC-program.

Om det förekommer relativa utgångspunkter i arbetsstyckets ritning så använder man förslagsvis cyklerna för koordinatomräkningar.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**



Om man har ett ritningsunderlag som inte är anpassat för NC-programmering så bör man placera utgångspunkten vid en position eller ett hörn som det är lätt att beräkna måtten till övriga arbetsstyckespositioner ifrån.

Ett 3D-avkännarsystem från HEIDENHAIN underlättar mycket då man skall ställa in utgångspunkten.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Exempel

Skissen till höger visar hål (1 till 4), vilkas måttsättning utgår från en absolut utgångspunkt med koordinaterna  $X=0$   $Y=0$ . Hålen (5 till 7) refererar till en relativ utgångspunkt med de absoluta koordinaterna  $X=450$   $Y=750$ . Med en **nollpunktförflyttning** kan du tillfälligt flytta nollpunkten till positionen  $X = 450$ ,  $Y = 750$  för att programmera borrhålen (5 till 7) utan ytterligare beräkningar.

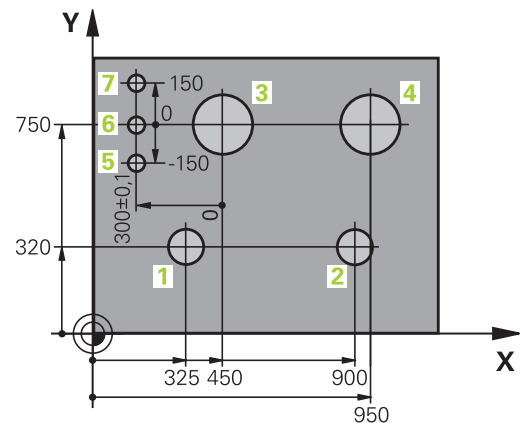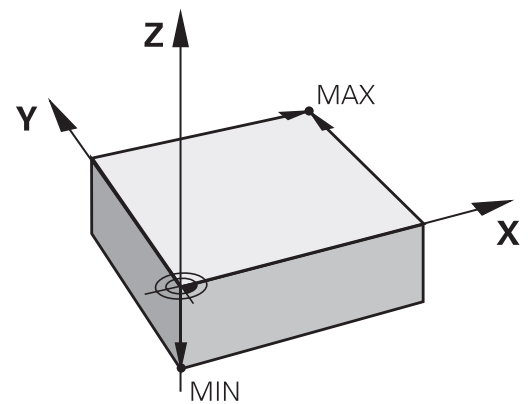

## 3.5 NC-program öppna och mata in

### Uppbyggnad av ett NC-program i DIN/ISO-format

Ett NC-program består av en serie NC-block. Bilden till höger visar elementen i ett NC-block.

Styrsystemet numrerar NC-blocken i ett NC-program automatiskt med ledning av maskinparameter **blockIncrement** (105409).

Maskinparameter **blockIncrement** (105409) definierar steglängden för blocknumren.


Det första NC-blocket i ett NC-program innehåller texten **%**, programnamnet och den använda måttenheten.

De därpå följande NC-blocken innehåller information om:

- Råämnet
- Verktygsanrop
- Framkörning till en säker position
- Matningshastighet och varvtal
- Konturrörelser, cykler och andra funktioner

Det sista NC-blocket i ett NC-program innehåller texten **N99999999**, programnamnet och den använda måttenheten.

#### NC-block

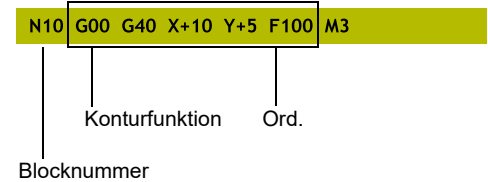

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet genomför inte någon automatisk kollisionsövervakning mellan verktyget och arbetsstycket. Det finns en kollisionsrisk vid framkörningsrörelser efter en verktygsväxling!

- ▶ Programmera en ytterligare säker mellanposition vid behov



## Definiera råämnet: G30/G31

Direkt när man har öppnat ett nytt NC-program definierar man ett obearbetat arbetsstycke. För att definiera råämnet i efterhand, trycker du på knappen **SPEC FCT**, softkey **PROGRAMMALLAR** och därefter på softkey **BLK FORM**. Styrsystemet behöver denna definition för grafiska simuleringar.



- Råämnesdefinitionen behövs endast om du vill testa NC-programmet grafiskt!
- För att styrsystemet ska visa råämnet i simuleringen måste råämnet ha en viss minimistorlek. Minimistorleken är 0,1 mm resp. 0,004 tum för alla axlar och radien.
- Funktionen **Utökade kontroller** i simuleringen använder informationen i råämnesdefinitionen för att övervaka arbetsstycket. Även då flera arbetsstycken är uppspända i maskinen kan styrsystemet bara övervaka det aktiva råämnet!





**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

Styrsystemet kan presentera olika råämnesformer:

Softkey	Funktion
	Definiera ett rektangulärt råämne
	Definiera ett cylindriskt råämne
	Definiera ett rotationssymmetriskt råämne med valfri form
	Ladda STL-filen som råämne Ladda som tillval ytterligare en STL-fil som färdig del

### Rektangulärt råämne

Råämnets sidor måste ligga parallellt med axlarna X, Y och Z. Detta råämne bestäms med hjälp av två hörnpunkter:

- MIN-punkt G30: kubens minsta X-,Y- och Z-koordinat; ange absoluta värden
- MAX-punkt G31: kubens största X-,Y- och Z-koordinat; ange absoluta eller inkrementella värden

**Exempel**

<b>%NEU G71 *</b>	Programbörjan, namn, måttenhet
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	Spindelaxel, MIN-punktskoordinater
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	MAX-punktskoordinater
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Programslut, namn, måttenhet

### Cylindriskt råämne

Det cylindriska råämnet definieras via cylinderns dimensioner:

- X, Y, eller Z: Rotationsaxel
- D, R: Cylinderns diameter eller radie (med positivt förtecken)
- L: Cylinderns längd (med positivt förtecken)
- DIST: Förskjutning längs rotationsaxeln
- DI, RI: Invändig diameter eller invändig radie för ihålig cylinder



Parametrarna **DIST** och **RI** eller **DI** är valfria och behöver inte programmeras.

### Exempel

<b>%NEU G71 *</b>	Programbörjan, namn, måttenhet
<b>N10 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10*</b>	Spindelaxel, radie, längd, distans, invändig radie
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Programslut, namn, måttenhet

### Rotationssymmetriskt råämne med valfri form

Du definierar det rotationssymmetriska råämnets kontur i ett underprogram. Där använder du X, Y eller Z som rotationsaxel.

I råämnesdefinitionen refererar du till konturbeskrivningen:


- DIM\_D, DIM\_R: Diameter eller radie för det rotationssymmetriska råämnet
- LBL: Underprogram med konturbeskrivningen

Konturbeskrivningen får innehålla negativa värden i rotationsaxeln men enbart positiva värden i huvudaxeln. Konturen måste vara sluten, dvs. att konturens början är samma som konturens slut.

När du definierar ett rotationssymmetriskt råämne med inkrementella koordinater är dimensionerna oberoende av diameterprogrammeringen.



Informationen om underprogrammet kan ske med hjälp av ett nummer, ett namn eller en QS-parameter.

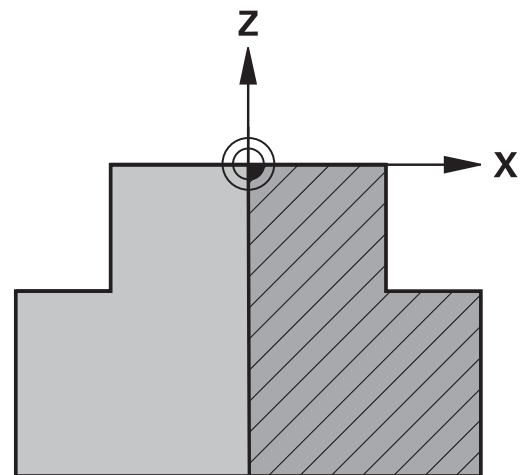

### Exempel

<b>%NEU G71 *</b>	Programbörjan, namn, måttenhet
<b>N10 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1*</b>	Spindelaxel, tolkningssätt, underprogramnummer
<b>N20 M30*</b>	Huvudprogrammets slut
<b>N30 G98 L1*</b>	Underprogrammets början
<b>N40 G01 X+0 Z+1*</b>	Konturens början
<b>N50 G01 X+50*</b>	Programmering i positiv huvudaxelriktning
<b>N60 G01 Z-20*</b>	
<b>N70 G01 X+70*</b>	
<b>N80 G01 Z-100*</b>	
<b>N90 G01 X+0*</b>	
<b>N100 G01 Z+1*</b>	Konturslut
<b>N110 G98 L0*</b>	Underprogrammets slut
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Programslut, namn, måttenhet

### STL-filer som råämne och som färdig del som tillval

Integrering av STL-filer som råämne och färdig del är framför allt bekvämt i samband med CAM-program eftersom man då utöver NC-programmet även har tillgång till nödvändiga 3D-modeller.

**i** 3D-modeller som saknas, t.ex. halvfärdiga delar vid flera separata bearbetningssteg, kan du skapa direkt i styrsystemet med hjälp av softkey **ARBETSSTYCK EXPORT** i driftart **Programtest**.  
Filstorleken beror på hur komplex geometrin är.  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**i** Observera att STL-filerna är begränsade i fråga om antal tillåtna trianglar:

- 20 000 trianglar per STL-fil i ASCII-format
- 50 000 trianglar per STL-fil i binärt format

Binärfiler laddar styrsystemet snabbare.

I råämnesdefinitionen hänvisar de till önskade STL-filer med hjälp av sökvägar. Använd softkey **VÄLJ FIL**, så att styrsystemet använder sökvägarna automatiskt.

Om du inte vill ladda någon färdig del stänger du dialogrutan när du har definierat råämnet.

**i** Sökvägen till STL-filen kan även anges med hjälp av direkt textinmatning eller en QS-parameter.

**Exempel**

<code>%NEU G71 *</code>	Programbörjan, namn, måttenhet
<code>N10 BLK FORM FILE "TNC:\...\stl" TARGET "TNC:\...\stl"*</code>	Ange sökväg till råämne, ange sökväg till färdig del som tillval
<code>N99999999 %NEU G71 *</code>	Programslut, namn, måttenhet



När NC-programmet och 3D-modellen befinner sig i en mapp eller i en definierad mappstruktur, gör relativa sökvägar att det blir enklare att flytta filerna senare.

**Ytterligare information:** "Programmeringsanvisning", Sida 252

## Öppna nytt NC-program

Nya NC-program skapas alltid i driftart **Programmering**. Exempel på en programöppning:



- ▶ Driftart: Tryck på knappen **Programmering**



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Styrsystemet öppnar filhanteringen.

Välj katalogen som det nya NC-programmet skall sparas i:

**FILNAMN = NEU.H**



- ▶ Ange det nya programnamnet
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**

 


- ▶ Välj måttenhet: Tryck på softkey **MM** eller **INCH**
- ▶ Styrsystemet växlar till programfönstret och öppnar dialogen för definition av **BLK-FORM** (råämne).



- ▶ Välj rektangelformat råämne: Tryck på softkey för rektangulär råämnesform

## BEARBETNINGSPLAN I GRAFIK: XY



- ▶ Ange spindelaxel, t.ex. **G17**



Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

## RÅÄMNEDEFINITION: MINIMUM




- ▶ Ange i tur och ordning MIN-punktens X-, Y- och Z-koordinater, bekräfta varje koordinat med knappen **ENT**

## RÅÄMNEDEFINITION: MAXIMUM



- ▶ Ange i tur och ordning MAX-punktens X-, Y- och Z-koordinater, bekräfta varje koordinat med knappen **ENT**

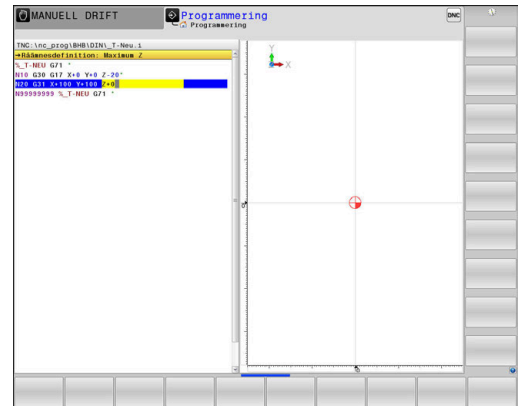

### Exempel

<b>%NEU G71 *</b>	Programbörjan, namn, måttenhet
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	Spindelaxel, MIN-punktskoordinater
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	MAX-punktskoordinater
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Programslut, namn, måttenhet


Styrsystemet genererar det första och sista NC-blocket i NC-programmet automatiskt.

**i** Om du inte vill programmera någon råämnesdefinition avbryter du dialogen vid **Bearbetningsplan i grafik: XY** med knappen **DEL!**

### Programmera verktygsrörelser i DIN/ISO

För att programmera ett NC-block trycker du på knappen **SPEC FCT**. Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER** och därefter softkey **DIN/ISO**. Du kan även använda de grå konturfunktionsknapparna för att erhålla respektive G-kod.

**i** Kontrollera att stora bokstäver är aktiverat om du matar in DIN/ISO-funktioner med ett USB-tangentbord som är anslutet via USB.

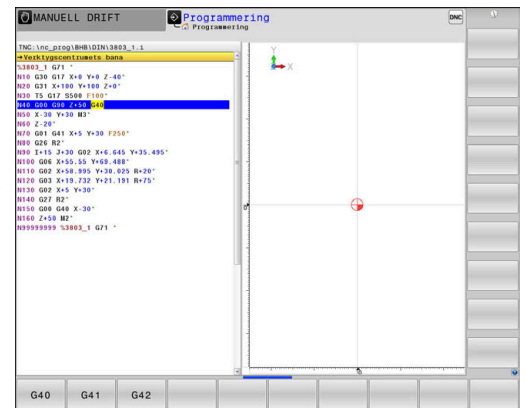

**Exempel på ett positioneringsblock**

G

- ▶ Tryck på knappen **G**
- ▶ **1** anges och tryck sedan på knappen **ENT** för att öppna NC-blocket

ENT

**KOORDINATER ?**

X

- ▶ **10** (Ange målkoordinaten för X-axeln)

Y

- ▶ **20** (Ange målkoordinaten för Y-axeln)

ENT

- ▶ Till nästa fråga med knappen **ENT**

**Verktogscentrumets bana**

G

- ▶ **40** anges och bekräftas med knappen **ENT** för att förflytta utan verktygsradiekompensering

Alternativ

G41

- ▶ Förflyttning till vänster eller till höger om den programmerade konturen: Tryck på softkey **G41** eller **G42**

G42

**MATNING F=?**

- ▶ **100** (Ange matningshastighet 100 mm/min för denna konturrörelse)

ENT

- ▶ Till nästa fråga med knappen **ENT**

**TILLÄGGSFUNKTION M ?**

- ▶ **3** (Ange tilläggfunktion **M3 Spindelstart**).

END

- ▶ Med knappen **END** avslutar styrsystemet denna dialog.

**Exempel**

```
N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3*
```



## Överföra Är-positioner

Styrsystemet ger möjlighet att överföra verktygets aktuella position till NC-programmet.ex. när du

- Programmerar förflytningsblock
- Programmerar cykler

För att det korrekta positionsvärdet skall överföras gör man på följande sätt:

- ▶ Flytta inmatningsfältet till det ställe i ett NC-block som du vill överföra positionen till



- ▶ Välj funktionen Överför är-position
- ▶ Styrsystemet visar de axlar som positionen kan överföras ifrån i softkeyraden.



- ▶ Välj axel
- ▶ Styrsystemet skriver in den valda axelns aktuella position i det aktiva inmatningsfältet.



Trots aktiv verktygsradiekompensering överför styrsystemet alltid koordinaterna för verktygets centrum i bearbetningsplanet.

Styrsystemet tar hänsyn till den aktiva verktygslängdkompenseringen och överför alltid koordinaten för verktygets spets i verktygsaxeln.

Styrsystemet låter softkeyraden för axelval vara aktiv ända tills du stänger av den igen genom förnyad tryckning på knappen **Överför ärposition**. Detta beteende gäller även när du sparar det aktuella NC-blocket och öppnar ett nytt NC-block med hjälp av en konturfunktionsknapp. När du måste välja ett inmatningsalternativ med hjälp av en softkey (t.ex. radiekompenseringen), stänger styrsystemet softkeyraden för axelval.








Vid aktiv funktion **VRID BEARBETNINGSPLAN** är funktionen **Överför ärposition** inte tillåten.




 
## Redigera NC-program



Vid exekvering kan du inte redigera det aktiva NC-programmet.

När du skapar eller förändrar ett NC-program kan du använda pilknapparna eller softkeys för att gå in på de olika raderna i NC-programmet och välja ett enskilt ord i ett NC-block:

Softkey/ knapp	Funktion
	Förändra det aktuella NC-blockets position i bildskärmen. På detta sätt kan man visa fler NC-block som är programmerade framför det aktuella NC-blocket Utan funktion när hela NC-programmet ryms i bildskärmen
	Förändra det aktuella NC-blockets position i bildskärmen. På detta sätt kan man visa fler NC-block som är programmerade efter det aktuella NC-blocket Utan funktion när hela NC-programmet ryms i bildskärmen
	Hoppa från NC-block till NC-block
	
	Välja enskilda ord i ett NC-block
	
	Välj ett bestämt NC-block <b>Ytterligare information:</b> "Använda knappen GOTO", Sida 194

Softkey/ knapp	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nollställ ett valt ords värde</li> <li>■ Radera ett felaktigt värde</li> <li>■ Ta bort raderbart felmeddelande</li> </ul>
	Radera valt ord
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radera valt NC-block</li> <li>■ Radera cykler och programdelar</li> </ul>
	Infoga det NC-block som du senast editerade eller raderade


### Infoga NC-block på valfritt ställe

- ▶ Välj ett NC-block, efter vilket ett nytt NC-block skall infogas
- ▶ Öppna dialogen

### Spara ändringar

Styrsystemet sparar standardmässigt ändringar automatiskt när du utför en driftartväxling eller selekterar filhanteraren. Om du själv vill välja att spara ändringarna i NC-programmet gör du på följande sätt:


- ▶ Välj softkey-raden med funktionen för att spara

- 
  - ▶ Tryck på softkey **SPARA**
  - ▶ Styrsystemet sparar alla ändringar som du har utfört sedan den senaste lagringen.

### Spara NC-programmet i en ny fil

Du kan spara innehållet från det för tillfället selekterade NC-programmet under ett annat programnamn. Gör då på följande sätt:

- ▶ Välj softkey-raden med funktionen för att spara

- 
  - ▶ Tryck på softkey **SPARA SOM**
  - ▶ Styrsystemet visar ett fönster som du kan mata in katalogen och det nya filnamnet i.
  - ▶ Med softkey **VÄXLA** kan du välja målkatalogen om så önskas
  - ▶ Ange filnamn
  - ▶ Bekräfta med softkey **OK** eller knappen **ENT** alt. avbryt med softkey **AVBRYT**



Filer som sparats med **SPARA SOM** hittar du även i filhanteraren med hjälp av softkey **SISTA FILERNA**.

### Ångra ändringar

Du kan ångra alla ändringar som du har gjort sedan den senaste spara. Gör då på följande sätt:

- ▶ Välj softkey-raden med funktionen för att spara



- ▶ Tryck på softkey **FÖRKASTA ÄNDRINGAR**
- ▶ Styrssystemet visar ett fönster i vilket du kan bekräfta eller avbryta förloppet.
- ▶ Bekräfta ändringarna med softkey **JA** eller knappen **ENT** alt. avbryt med softkey **NEJ**

### Ändra och infoga ord

- ▶ Välja ord i ett NC-block
- ▶ Skriv över med ett nytt värde
- ▶ När du har valt ordet står dialogen till förfogande.
- ▶ Avsluta ändringen: Tryck på knappen **END**

Om man vill infoga ett nytt ord trycker man på pilknapparna (till höger eller vänster), tills den önskade dialogen visas och anger då önskat värde.

### Sök efter samma ord i andra NC-block



- ▶ Välj ett ord i ett NC-block: Tryck på pilknappen tills det önskade ordet markerats



- ▶ Välj NC-block med pilknapparna
  - Pil nedåt: Söka framåt
  - Pil uppåt: Söka bakåt

Markören befinner sig nu i ett nytt NC-block på samma ord som valdes i det första NC-blocket.



När du startar sökningen i mycket stora NC-program så presenterar styrssystemet en symbol som visar hur långt sökning har kommit. Vid behov kan du avbryta sökningen när som helst.

## Markera, kopiera, klipp ut och infoga programdelar Kopiera programdel

För att kopiera programdelar inom ett NC-program eller till ett annat NC-program erbjuder styrsystemet följande funktioner:

Softkey	Funktion
MARKERA BLOCK	Aktivera markeringsfunktion
TAG BORT MARKERING	Stänga av markeringsfunktion
RADERA BLOCK	Klipp ut markerade block
INFOGA BLOCK	Infoga blocken som finns i minnet
KOPIERA BLOCK	Kopiera markerade block


För att kopiera en programdel gör man på följande sätt:

- ▶ Välj softkeyraden med markeringsfunktioner
- ▶ Välj det första NC-blocket i programdelen som skall kopieras
- ▶ Markera första NC.blocket: Tryck på softkey **MARKERA BLOCK**.
- ▶ Styrsystemet framhäver blocket med en annan färg och presenterar softkey **TAG BORT MARKERING**.
- ▶ Förflytta markören till det sista NC-blocket i programdelen som du vill kopiera eller klippa ut.
- ▶ Styrsystemet visar alla de markerade NC-blocken med en annan färg. Man kan alltid avsluta markeringsfunktionen genom att trycka på softkey **TAG BORT MARKERING**.
- ▶ Kopiera markerad programdel: Tryck på softkey **KOPIERA BLOCK**, klipp ut markerad programdel: Tryck på softkey **KLIPP BLOCK**.
- ▶ Styrsystemet lagrar det markerade blocket



När du vill överföra en programdel till ett annat NC-program, väljer du i detta läge först det önskade NC-programmet via filhanteraren.

- ▶ Välj det NC-block som den kopierade (utklippta) programdelen skall infogas efter med pilknapparna
- ▶ Infoga lagrad programdel: Tryck på softkey **INFOGA BLOCK**
- ▶ Avsluta markeringsfunktionen: Tryck på softkey **TAG BORT MARKERING**

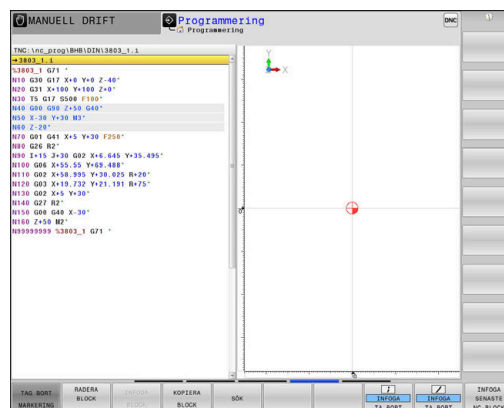

## Styrsystemets sökfunktion

Med styrsystemets sökfunktion kan man söka efter godtycklig text i ett NC-program och vid behov även ersätta den med ny text.

### Söka efter godtyckliga texter


SÖK

- ▶ Välj sökfunktionen
- Styrsystemet presenterar sökfönstret och visar de sökfunktioner som finns tillgängliga i softkeyraden.
- ▶ Ange text som skall sökas, t.ex.: **TOOL**
- ▶ Välj sökning framåt eller bakåt
- ▶ Starta sökningen
- Styrsystemet hoppar till nästa NC-block som innehåller den sökta texten.
- ▶ Upprepa sökningen
- Styrsystemet hoppar till nästa NC-block som innehåller den sökta texten.
- ▶ Avsluta sökfunktionen: Tryck på softkey Slut

SÖK

SÖK

SLUT

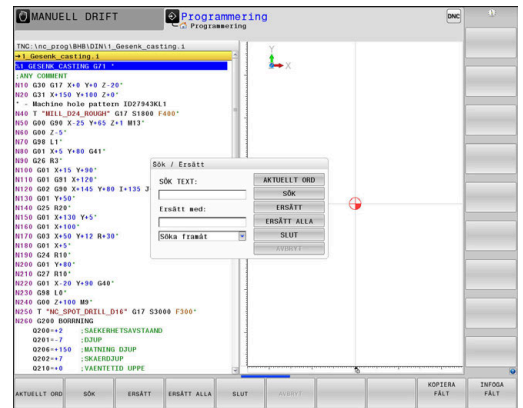

## Sök och ersätt godtycklig text

**HÄNVISNING****Varning, risk för att förlora data!**

Funktionerna **ERSÄTT** och **ERSÄTT ALLA** skriver över alla funna syntaxelement utan kontrollfråga. Styrsystemet genomför inte någon automatisk backup av den ursprungliga filen innan ersättningen. Därför kan NC-program skadas oåterkalleligt.

- ▶ Ta i förekommande fall en säkerhetskopia på NC-programmet innan ersättningen
- ▶ **ERSÄTT** och **ERSÄTT ALLA** skall användas med försiktighet



I samband med en exekvering är funktionerna **SÖK** och **ERSÄTT** inte möjliga i det aktiva NC-programmet. Även ett aktivt skrivskydd förhindrar dessa funktioner.

- ▶ Välj ett NC-block, i vilket ordet som skall sökas finns lagrat



- ▶ Välj sökfunktionen
- ▶ Styrsystemet presenterar sökfönstret och visar de sökfunktioner som finns tillgängliga i softkeyraden.
- ▶ Tryck på softkey **AKTUELLT ORD**
- ▶ Styrsystemet tar över det första ordet från det aktuella NC-blocket. Tryck i förekommande fall på softkeyn igen för att överföra det önskade ordet.



- ▶ Starta sökningen
- ▶ Styrsystemet hoppar till nästa sökta text.



- ▶ För att ersätta texten och sedan gå till nästa ställe som texten har hittats på: Tryck på softkey **ERSÄTT** eller för att ersätta alla funna textställen: Tryck på softkey **ERSÄTT ALLA** eller för att inte ersätta texten och gå till nästa ställe som texten har hittats på: Tryck på softkey **SÖK**



- ▶ Avsluta sökfunktionen: Tryck på softkey Slut

## 3.6 Organisation (filhantering)

### Filer

Filer i styrsystemet	Typ
<b>NC-program</b>	
i HEIDENHAIN-format	.H
i DIN/ISO-format	.I
<b>Kompatibla NC-program</b>	
HEIDENHAIN-Unit-program	.HU
HEIDENHAIN-konturprogram	.HC
<b>Tabeller för</b>	
Verktyg	.T
Verktygsväxlare	.TCH
Nollpunkter	.D
Punkter	.PNT
Utgångspunkter	.PR
Avkännarsystem	.TP
Backup-filer	.BAK
Beroende filer (t.ex. struktureringspunkter)	.DEP
Fritt definierbara tabeller	.TAB
Pallar	.P
Svarvverktyg	.TRN
Verktygskompensering	.3DTC
<b>Text som</b>	
ASCII-filer	.A
Textfiler	.TXT
HTML-filer, t.ex. resultatprotokoll från avkännarcyklar	.HTML
Hjälpfiler	.CHM
<b>CAD-data som</b>	
ASCII-filer	.DXF
	.IGES
	.STEP

När ett NC-program skall matas in i styrsystemet börjar man med att ange NC-programmets namn. Styrsystemet lagrar NC-programmet på det interna minnet som en fil med samma namn. Styrsystemet lagrar även texter och tabeller som filer.

För att man snabbt skall kunna hitta och hantera sina filer är styrsystemet utrustat med ett speciellt fönster för filhantering. Här kan de olika filerna kallas upp, kopieras, raderas och döpas om.

Med styrsystemet kan du hantera ett nästan obegränsat antal filer. Minnesutrymmet som står till förfogande är åtminstone **21 GByte**. Ett individuellt NC-program får vara maximalt **2 GByte**.



Beroende på inställningen skapar styrsystemet en backup-fil med filändelse \*.bak efter redigeringen och lagringen av NC-program. Detta reducerar det minnesutrymme som står till ditt förfogande.



**Filers namn**

Efter NC-programmen, tabellerna och texterna infogar styrsystemet en filtypsindikering vilken är skild från filnamnet med en punkt. Denna utökning indikerar vilken filtyp det är.

Filnamn	Filtyp
PROG20	.I

Filnamnen, enhetsnamnen och katalognamnen i styrsystemet är i enlighet med följande norm: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard).

Följande tecken är tillåtna:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j  
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \_ -

Följande tecken har en speciell betydelse:

Tecken	Betydelse
.	Den sista punkten i ett filnamn separerar filens extension
\ och /	För katalogträdet
:	Separera enhetsbeteckningen från katalogen

För att undvika problem vid dataöverföring ska du undvika andra tecken.



Namnet på tabeller i tabellkolumner måste inledas med en bokstav och får inte innehålla några aritmetiska tecken, t.ex. +.



Den maximalt tillåtna längden på sökvägen är 256 tecken. Sökvägens längd inkluderar enhetens beteckning, katalogerna och filen inklusive extension.

**Ytterligare information:** "Sökväg", Sida 110

## Visa externt genererade filer i styrsystemet

I styrsystemet är vissa tilläggswerktyg installerade, med vilka du kan visa och delvis även redigera filerna som anges i tabellen nedan.

Filtyper	Typ
PDF-filer	pdf
Excel-tabeller	xls csv
Internetfiler	html
Textfiler	txt ini
Grafikfiler	bmp gif jpg png

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Kataloger

Då det interna minnet kan lagra många NC-program och filer lägger man dessa filer i kataloger (mappar). På detta sätt erhålls en god överblick över filerna. I dessa kataloger kan ytterligare kataloger läggas in, så kallade underkataloger. Med knappen **-/+** eller **ENT** kan du välja att visa eller dölja underkataloger.

## Sökväg

En sökväg anger en logisk enhet och samtliga kataloger resp. underkataloger i vilken en fil finns lagrad. De olika uppgifterna skiljs från varandra med ett \.


**i** Den maximalt tillåtna längden på sökvägen är 256 tecken. Sökvägens längd inkluderar enhetens beteckning, katalogerna och filen inklusive extension.

## Exempel






 



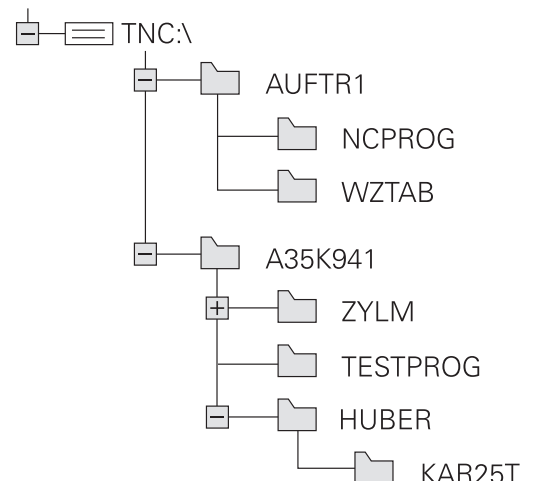






På enheten **TNC** har katalogen **AUFTR1** lagts in. Därefter har även en underkatalog **NCPROG** lagts in i katalogen **AUFTR1**. Till denna underkatalog har man kopierat NC-programmet **PROG1.H**. NC-programmet har då sökvägen:

**TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.I**

  Bilden till höger visar ett exempel på en katalogpresentation med olika kataloger i TNC:n.



## Översikt: Funktioner i filhanteringen

  Softkey	Funktion	Sida
	Kopiera enstaka fil	115
	Visa en viss filtyp	113
	Skapa ny fil	115
	Visa de 10 sist valda filerna	118
	Radera fil	119
	Markera fil	120
	Döpa om fil	121
	Skydda fil mot radering och förändring	122
	Upphåva filskydd	122
	Importera fil från en iTNC 530	Se bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program
	Justera tabellformat	395
	Hantera nätverksenheter	Se bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program
	Välj editor	122
	Sortera filerna enligt egenskaper	121
	Kopiera katalog	118
	Radera en katalog med alla underkataloger	
	Uppdatera katalog	
	Döpa om katalog	
	Skapa ny katalog	

## Kalla upp filhantering

PGM  
MGT


- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Styrsystemet visar fönstret för filhantering (bilden visar grundinställningen). Om styrsystemet visar en annan bildskärmsuppdelning trycker man på softkey **FÖNSTER**



När du lämnar ett NC-program med knappen **END**, öppnar styrsystemet filhanteringen. Markören befinner sig på det stängda NC-programmet.

När du trycker på knappen **END** igen, öppnar styrsystemet det ursprungliga NC-programmet med markören på den senast valda raden. Detta beteende kan vid stora filer medföra en tidsfördröjning.

När du trycker på knappen **ENT**, öppnar styrsystemet alltid ett NC-program med markören på rad 0.

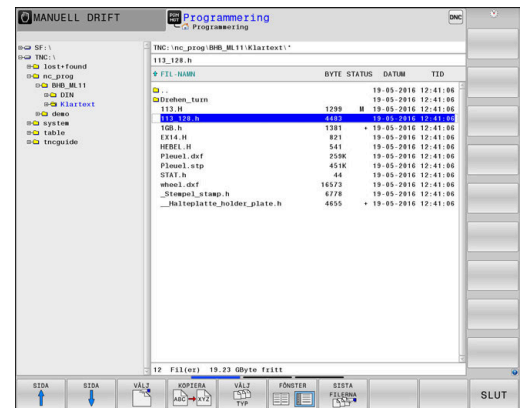

Det vänstra, smala fönstret visar tillgängliga enheter och kataloger. Enheterna markerar utrustningar med vilka data kan lagras eller överföras. En enhet är styrsystemets interna minne. Andra enheter är datagränssnitten (RS232, Ethernet), till dessa kan exempelvis en PC anslutas. En katalog kännetecknas alltid av en katalogsymbol (vänster) och ett katalognamn (höger). Underkataloger är något förskjutna mot höger. När det existerar underkataloger kan du visa eller dölja dessa med hjälp av knappen **-/+**.

När katalogträdet är längre än vad som ryms i bildskärmen, kan du navigera med hjälp av rullningslistor eller en ansluten mus.

I det breda fönstret till höger visas alla filer som finns lagrade i den valda katalogen. Bredvid varje fil visas mer information, denna information beskrivs i nedanstående tabell.

Presentation	Betydelse
<b>Filnamn</b>	Filnamn och filtyp
<b>BYTE</b>	Filstorlek i Byte
<b>Status</b>	Filens egenskaper:
E	Filen är valt i driftart <b>Programmering</b>
S	Filen är vald i driftart <b>Programtest</b>
M	Filen är vald i någon av Programkörningsdriftarterna
+	Filen har icke presenterade beroende filer med filextension DEP, t.ex. vid användning av verktygsanvändningskontroll
	Filen är skyddad mot radering och förändring
	Filen är skyddad mot radering och förändring eftersom den för tillfället exekveras
<b>DATUM</b>	Datum när filen ändrades senaste gången
<b>TID</b>	Klockslag när filen ändrades senaste gången



För att presentera de beroende filerna sätter du maskinparameter **dependentFiles** (Nr. 122101) till **MANUAL**.

## Välja enhet, katalog och fil



- ▶ Öppna filhanteringen med knappen **PGM MGT**

Navigera med musen eller använd pilknapparna eller softkeys för att förflytta markören till önskat ställe på bildskärmen:



- ▶ Förflytta markören från höger till vänster fönster och tvärtom



- ▶ Förflytta markören upp och ner i ett fönster



- ▶ Förflytta markören sida för sida upp och ned i ett fönster



### Steg 1: Välj enhet

- ▶ Markera önskad enhet i det vänstra fönstret



 
- ▶ Välj enhet: Tryck på softkey **VÄLJ** eller



- ▶ Tryck på knappen **ENT**

### Steg 2: Välj katalog


- ▶ Markera en katalog i det vänstra fönstret
- > Det högra fönstret visar automatiskt alla filer från katalogen som är markerad (presenteras med ljusare färg).

**Steg 3: Välj fil**

- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TYP**



 - ▶ Tryck på softkey **VISA ALLA**
- ▶ Markera önskad fil i det högra fönstret



- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ** eller



- ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Styrsystemet aktiverar den valda filen i den driftart som man befinner sig i då man kallar upp filhanteringen.



När du skriver in den sökta filens begynnelsebokstäver i filhanteringen, hoppar markören automatiskt till det första NC-programmet med dessa bokstäver.

**Filtrera visningen**

Du kan filtrera filerna som visas på följande sätt:



- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TYP**



- ▶ Tryck på softkey för önskad filtyp

Alternativ:



- ▶ Tryck på softkey **VISA ALLA**
- ▶ Styrsystemet visar alla filer i mappen.

Alternativ:



- ▶ Använd jokertecken, t.ex. **4\*.H**
- ▶ Styrsystemet visar alla filer med filtyp .h som börjar med 4.

Alternativ:



- ▶ Ange filändelser, t.ex. **\*.H;\*.D**
- ▶ Styrsystemet visar alla filer med filtyp .h och .d.

Det visningsfilter som angetts sparas även efter att styrsystemet startats om.

**Skapa ny katalog**

 
- ▶ Markera önskad katalog i det vänstra fönstret, i vilken en underkatalog skall skapas



- ▶ Tryck på softkey **NY KATALOG**
- ▶ Ange katalognamn



- ▶ Tryck på knappen **ENT**



- ▶ Tryck på softkey **OK** för att bekräfta eller



- ▶ Tryck på softkey **AVBRYT** för att avbryta

## Skapa ny fil

- ▶ Välj den katalog i det vänstra fönstret som den nya filen skall skapas i
- ▶ Flytta markören till det högra fönstret



 
- ▶ Tryck på softkey **NY FIL**
- ▶ Ange filnamn och filextension



- ▶ Tryck på knappen **ENT**


## Kopiera enstaka fil

- ▶ Förflytta markören till filen som skall kopieras



- ▶ Tryck på softkey **KOPIERA**: Välj kopieringsfunktionen
- ▶ Styrsystemet öppnar ett nytt fönster.

 Kopiera fil till den aktuella katalogen




- ▶ Ange målfilens namn
- ▶ Tryck på knappen **ENT** eller softkey **OK**
- ▶ Styrsystemet kopierar filen till den aktuella katalogen. Den ursprungliga filen förblir oförändrad.

Kopiera filer till en annan katalog



 - ▶ Tryck på softkey **Målkatalog**, för att bestämma målkatalogen i ett inväxlat fönster



- ▶ Tryck på knappen **ENT** eller softkey **OK**
- ▶ Styrsystemet kopierar filen med samma namn till den valda katalogen. Den ursprungliga filen förblir oförändrad.



Om kopieringen startades med knappen **ENT** eller med softkey **OK** visar styrsystemet information om hur långt kopieringsförloppet har fortskridit.

## Kopiera filer till en annan katalog

- ▶ Välj bildskärmsuppdelning med två lika stora fönster

Högra fönstret

- ▶ Tryck på softkey **VISA TRÄD**
- ▶ Flytta markören till katalogen till vilken du vill kopiera filerna och visa filerna i denna katalog med knappen **ENT**

Vänstra fönstret

 
- ▶ Tryck på softkey **VISA TRÄD**
- ▶ Välj katalogen med filerna som du vill kopiera och visa filerna med softkey **VISA FILER**



- ▶ Tryck på softkey Markera: Visa funktionen för att markera filer



- ▶ Tryck på softkey Markera fil: Förflytta markören till filen som skall kopieras och markera den. Om så önskas markeras ytterligare filer på motsvarande sätt



- ▶ Tryck på softkey Kopiera: Kopiera de markerade filerna till målkatalogen

### Ytterligare information: "Markera filer", Sida 120

Om man har markerat filer i både det vänstra och i det högra fönstret så kommer styrsystemet att kopiera från katalogen som markören befinner sig i.

### Skriva över filer

När man kopierar filer till en katalog som redan innehåller filer med samma filnamn, så frågar styrsystemet om filerna i målkatalogen får skrivas över:

- ▶ Skriv över alla filer (fält **Befintliga filer** selekterad): Tryck på softkey **OK** eller
- ▶ Skriv inte över några filer: Tryck på softkey **AVBRYT**

Om du vill skriva över en skyddad fil, väljer du fältet **Skyddade filer** eller avbryter förloppet.



## Kopiera tabell

### Importerera rader till en tabell

När du kopierar en tabell till en befintlig tabell, kan du via softkey

**ERSÄTT FÄLT** skriva över individuella rader. Förutsättning:

- måltabellen måste existera
- filen som kopieras får bara innehålla raderna som skall ersättas
- tabellernas filtyper måste vara identiska

### HÄNVISNING

#### Varning, risk för att förlora data!

Funktionen **ERSÄTT FÄLT** skriver över alla rader i målfilen som existerar i den kopierade tabellen utan kontrollfråga. Styrsystemet genomför inte någon automatisk backup av den ursprungliga filen innan ersättningen. Därför kan tabeller skadas oåterkalleligt.

- ▶ Ta i förekommande fall en säkerhetskopia på tabellen innan ersättningen
- ▶ **ERSÄTT FÄLT** skall användas med försiktighet

### Exempel

I en förinställningsapparat har du mätt upp verktygslängden och verktygsraden för tio nya verktyg. Förinställningsapparaten genererar verktygstabellen TOOL\_Import.T med tio rader, motsvarar alltså tio verktyg.

Gör på följande sätt:

- ▶ Kopiera tabellen från den externa dataenheten till en valfri katalog
- ▶ Kopiera över den externt genererade tabellen med styrsystemets filhantering till den befintliga tabellen TOOL.T
- ▶ Styrsystemet frågar om den befintliga verktygstabellen TOOL.T skall skrivas över.
- ▶ Tryck på softkey **JA**
- ▶ Styrsystemet skriver över hela den aktuella filen TOOL.T. Efter kopieringen består alltså TOOL.T av 10 rader.
- ▶ Alternativt tryck på softkey **ERSÄTT FÄLT**
- ▶ Styrsystemet skriver över de 10 raderna i filen TOOL.T. Data i övriga rader förändras inte av styrsystemet.

### Extrahera rader från en tabell

I tabellen kan du markera en eller flera rader och spara dem i en separat fil.

Gör på följande sätt:

- ▶ Öppna den tabell som du vill kopiera raderna från
- ▶ Välj den första raden som skall kopieras med pilknapparna
- ▶ Tryck på softkey **YTTERLIGARE FUNKT.**
- ▶ Tryck på softkey **MARKERA**
- ▶ Välj eventuellt ytterligare rader
- ▶ Tryck på softkey **SPARA SOM**
- ▶ Ange ett tabellnamn som de selekterade raderna skall sparas i



## Radera fil

### HÄNVISNING

#### Varning, risk för att förlora data!

Funktion **RADERA** raderar filen permanent. Styrsystemet genomför inte någon automatisk backup av filen innan raderingen, alltså inte någon form av papperskorg. Detta tar bort filer oåterkalleligt.

- ▶ Ta regelbundet backupkopior till en extern enhet på viktiga data

Gör på följande sätt:

- ▶ Flytta markören till den fil som du vill radera



- ▶ Tryck på softkey **RADERA**
- > Styrsystemet frågar om filen skall raderas.
- ▶ Tryck på softkey **OK**
- > Styrsystemet raderar filen.
- ▶ Alternativt tryck på softkey **AVBRYT**
- > Styrsystemet avbryter processen.

## Radera katalog

### HÄNVISNING

#### Varning, risk för att förlora data!

Funktion **RADERA ALLA** raderar alla filer i katalogen permanent. Styrsystemet genomför inte någon automatisk backup av filerna innan raderingen, alltså inte någon form av papperskorg. Detta tar bort filer oåterkalleligt.

- ▶ Ta regelbundet backupkopior till en extern enhet på viktiga data





 
Gör på följande sätt:

- ▶ Förflytta markören till den katalog som du vill radera



- ▶ Tryck på softkey **RADERA ALLA**
- > Styrsystemet frågar om katalogen med alla underkataloger och filer skall raderas.
- ▶ Tryck på softkey **OK**
- > Styrsystemet raderar katalogen.
- ▶ Alternativt tryck på softkey **AVBRYT**
- > Styrsystemet avbryter processen.

## Markera filer

Softkey	Markeringsfunktion
	Markera enstaka fil
	Markera alla filer i katalogen
	Upphäv markeringen för en enskild fil
	Upphäv markeringen för alla filer
	Kopiera alla markerade filer

Funktioner såsom kopiering eller radering av filer kan utföras såväl för enskilda som för flera filer samtidigt. Flera filer markeras på följande sätt:

- ▶ Förflytta markören till den första filen



 
- ▶ Visa markeringsfunktion: Tryck på softkey **MARKERA**



- ▶ Markera fil: Tryck på softkey **MARKERA FIL**



- ▶ Förflytta markören till nästa filen




- ▶ Markera en till fil: Tryck på softkey **MARKERA FIL** OSV.

Kopiera markerade filer:



 - ▶ Lämna aktiv softkeyrad



- ▶ Tryck på softkey **KOPIERA**

Radera markerade filer:



- ▶ Lämna aktiv softkeyrad



- ▶ Tryck på softkey **RADERA**

## Döp om fil

- ▶ Förflytta markören till filen som skall döpas om



- ▶ Välj funktionen för att döpa om: Tryck på softkey **DÖP OM**
- ▶ Ange det nya filnamnet; Filtypen kan inte ändras
- ▶ Utför omdöpning: Tryck på softkey **OK** eller knappen **ENT**

## Sortera filer

- ▶ Välj den katalog som du vill sortera filerna i



- ▶ Tryck på softkey **SORTERA**
- ▶ Välj softkey med önskat presentationskriterium
  - **SORTERA NAMN**
  - **SORTERA STORLEK**
  - **SORTERA DATUM**
  - **SORTERA TYP**
  - **SORTERA STATUS**
  - **OSORT.**

## Specialfunktioner

### Skydda filer och upphäv filskydd

- ▶ Förflytta markören till filen som skall skyddas



- ▶ Välj ytterligare funktioner: Tryck på softkey Softkey **FLER FUNKTION.**



- ▶ Aktivera filskydd: Tryck på softkey **SKYDDA**



- ▶ Filen erhåller Protect-symbolen.



- ▶ Upphäv filskydd: Tryck på softkey **OSKYDDAT**

### Välj editor

- ▶ Förflytta markören till filen som skall öppnas



- ▶ Välj ytterligare funktioner: Tryck på softkey Softkey **FLER FUNKTION.**



- ▶ Val av editor: Tryck på softkey **VÄLJ EDITOR**
- ▶ Markera önskad editor
  - **TEXT-EDITOR** för textfiler, t.ex. **.A** eller **.TXT**
  - **PROGRAM-EDITOR** för NC-program **.H** och **.I**
  - **TABLE-EDITOR** för tabeller, t.ex. **.TAB** eller **.T**
  - **BPM-EDITOR** för palett-tabeller **.P**
- ▶ Tryck på softkey **OK**

### Ansluta och ta bort USB-enheter

Styrsystemet detekterar automatiskt anslutna USB-enheter med filsystem som stöds.

Gör på följande sätt för att ta bort en USB-enhet:



- ▶ Flytta markören till det vänstra fönstret
- ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION.**



- ▶ Ta bort USB-enhet

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**UTÖKAD RÄTTIGHET**

Funktionen **UTÖKAD RÄTTIGHET** kan bara användas i samband med användaradministration och kräver katalogen **public**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Vid första aktiveringen av användaradministrationen kopplas katalogen **public** under enheten **TNC:**.



Du kan endast bestämma åtkomsträttigheter till filer i katalogen **public**.

För alla filer som är på enheten **TNC:** och inte i katalogen **public**, definieras automatiskt funktionsanvändaren **user** som ägare.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**Visa dolda filer**

Styrsystemet döljer systemfiler samt filer och mappar med en punkt i början på namnet.

**HÄNVISNING****Varning, risk för att förlora data!**

Styrsystemets operativsystem använder bestämda dolda mappar och filer. Dessa mappar och filer är som standard dolda. Vid manipulation av systemdata i de dolda mapparna kan styrsystemets programvara skadas. Om du sparar filer i dessa mappar uppstår ogiltiga sökvägar.

- ▶ Låt alltid dolda mappar och filer vara dolda
- ▶ Använd inte dolda mappar och filer för att spara data

Vid behov kan du visa dolda filer och mappar temporärt, t.ex. om en fil oavsiktligt fått en punkt i början på namnet.

Gör på följande sätt för att visa dolda filer och mappar:



- ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION.**



- ▶ Tryck på softkey **DOLDA VISA**
- ▶ Styrsystemet visar de dolda filerna och mapparna.






# 4

**Verktyg**

## 4.1 Verktysrelaterade uppgifter

### Matning F

Matningen **F** är den hastighet som verktygets centrum förflyttar sig på sin bana. Den maximala matningen är individuellt inställd för varje axel via maskinparametrar.

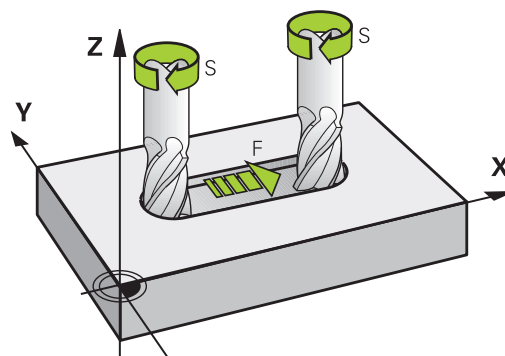

### Inmatning

Man kan ange matningshastigheten i **T**-blocket (verktygsanrop) och i alla positioneringsblock.

**Ytterligare information:** "Programmera verktygsrörelser i DIN/ISO", Sida 99

I millimeter-program anger man matningen **F** i enheten mm/min, i tum-program på grund av upplösningen i 1/10 tum/min.

### Snabbtransport

Om snabbtransport önskas anger man **G00**.

**i** Programmera snabbtransportrörelserna enbart med NC-funktionen **G00** och inte med hjälp av mycket höga siffrvärden. Det är bara på det här sättet som du kan se till att snabbtransporten är verksam blockvis och att du kan reglera snabbtransporten separat från bearbetningsmatningen.

### Varaktighet

En med siffror programmerad matning gäller ända tills ett NC-block med en ny matning programmeras. **G00** gäller enbart för det block som den har programmerats i. Efter ett NC-block med **G00** gäller åter den med siffror senast programmerade matningen.

### Ändring under programkörning

Matningshastigheten kan justeras med hjälp av matningspotentiometern **F** under programkörningen.

Matningspotentiometern minskar den programmerade matningen, inte den matning som styrsystemet beräknat.

 
## Spindelvarvtal S

Du anger spindelvarvtalet S i varv per minut (varv/min) i ett **T**-block (verktygsanrop). Alternativt kan du även definiera en skärhastighet Vc i meter per minut (m/min).

### Programmerad ändring

Du kan ändra spindelvarvtalet i ett NC-program med hjälp av ett **T**-block, i vilket du bara programmerar det nya spindelvarvtalet.

Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **S** på knappsatsen
- ▶ Ange nytt spindelvarvtal



I följande fall ändrar styrsystemet endast varvtalet:

- **T**-block utan verktygsnamn, verktygsnummer och verktygsaxel
- **T**-block utan verktygsnamn, verktygsnummer, med samma verktygsaxel som i föregående **T**-block

I följande fall utför styrsystemet verktygsväxlingsmakrot och växlar i förekommande fall in ett systemverktyg:

- **T**-block med verktygsnummer
- **T**-block med verktygsnamn
- **T**-block utan verktygsnamn eller verktygsnamn men med en ändrar verktygsaxelriktning

### Ändring under programkörning


Spindelvarvtalet kan justeras med hjälp av varvtalspotentiometern S under programkörningen.

## 4.2 Verktygsdata

### Förutsättning för verktygskompenseringen

Vanligen programmerar man koordinaterna för konturrörelserna som de är måttsetta i ritningsunderlaget. För att styrsystemet då skall kunna beräkna verktygscentrumets bana, alltså utföra en verktygskompensering, måste man ange längd och radie för alla använda verktyg.

Verktygsdata kan programmeras antingen med funktionen **G99** direkt i NC-programmet eller separat i en verktygstabell. Om man använder sig av verktygsdata i en tabell finns det fler verktygsspecifika informationer. När NC-programmet exekveras tar styrsystemet hänsyn till alla de inmatade uppgifterna.

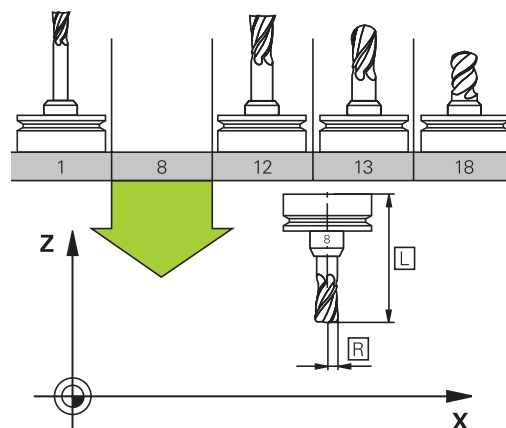

### Verktygsnummer, verktygsnamn

Varje verktyg kännetecknas av ett nummer mellan 0 och 32767. Om man arbetar med verktygstabell kan man dessutom namnge verktygen med ett verktygsnamn. Verktygsnamn får bestå av maximalt 32 tecken.

**i** **Tillåtna tecken:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Styrsystemet byter automatiskt ut små bokstäver till motsvarande stora bokstäver vid lagring.

**Förbjudna tecken:** <Mellanslag> ! " ' ( ) \* + : ; < = > ? [ / ] ^ ` { | } ~

Verktyget med nummer 0 är förutbestämt som nollverktyg och har längden  $L=0$  och radien  $R=0$ . Även i verktygstabellen bör man därför definiera verktyget T0 med  $L=0$  och  $R=0$ .

Ge verktyget ett unikt namn!

När styrsystemet t.ex. hittar fler tillgängliga verktyg i verktygsmagasinet byter verktyget in det verktyg som har den kortaste livstiden kvar.

- Verktyg som sitter i spindeln
- Verktyg som befinner sig i magasinet

**i** Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
När det finns flera magasin kan maskintillverkaren ange en sökordning för verktygen i magasinerna.

- Verktyg som är definierade i verktygstabellen men som inte finns i magasinet för närvarande


När styrsystemet t.ex. hittar fler tillgängliga verktyg i verktygsmagasinet byter verktyget in det verktyg som har den kortaste livstiden kvar.

## Verktygslängd L

Du anger verktygslängden **L** som absolut längd i förhållande till verktygets utgångspunkt.

**i** Styrsystemet behöver den absoluta verktygslängden för en mängd funktioner, t.ex. spånavskiljningssimulering eller **Dynamisk kollisionsövervakning DCM**.

Verktygets absoluta längd utgår alltid från verktygets utgångspunkt. Oftast har maskintillverkaren bestämt att spindelnsosen är verktygens utgångspunkt.

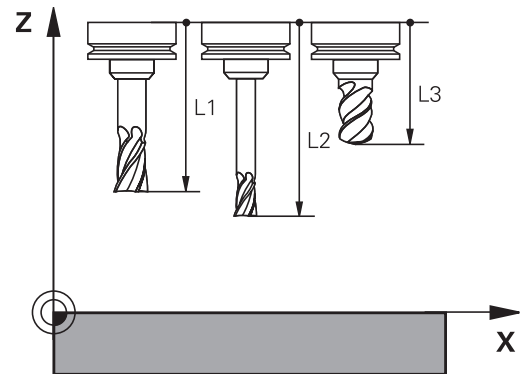

## Beräkna verktygslängden

Mät verktygen externt med en förinställningsapparat eller direkt i maskinen, t.ex. med hjälp av en verktygsavkännare. Om du inte har möjlighet att mäta på nämnda sätt kan du även beräkna verktygslängderna.

Du har följande möjligheter att beräkna verktygslängden:

- Med en passbit
- Med en kalibreringsdorn (kontrollverktyg)


**i** Innan du beräknar verktygslängden, behöver du ställa in utgångspunkten i spindelaxeln.

## Beräkna verktygslängden med en passbit

**i** Du får bara sätta utgångspunkten med en passbit när verktygets utgångspunkt ligger i spindelnsosen. Du måste sätta utgångspunkten på en yta som du sedan tangerar med verktyget. Denna yta kan behöva skapas först.

Gör på följande sätt för att ställa in utgångspunkten med en passbit:


- ▶ Placera passbiten på maskinbordet
- ▶ Positionera spindelnsosen bredvid passbiten
- ▶ Kör stegvis i **Z+**-riktningen, tills passbiten precis kan skjutas in under spindelnsosen
- ▶ Sätt utgångspunkten i **Z**
  - Du beräknar verktygslängden på följande sätt:
- ▶ Växla in verktyg
- ▶ Tangera ytan
- ▶ Styrsystemet visar den absoluta verktygslängden som är position i positionspresentationen.

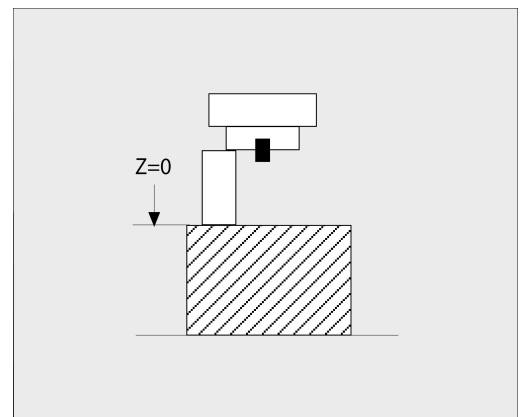

### Beräkna verktyglängden med en kalibreringsdorn och en mät dosa

Gör på följande sätt för att ställa in utgångspunkten med en kalibreringsdorn och en mät dosa:

- ▶ Spänn fast mätdosan på maskinbordet
- ▶ Placera mätdosans rörliga innerring på samma höjd som den fasta ytterrigen
- ▶ Sätt mätklockan till 0
- ▶ Förflytta kalibreringsdornen till den rörliga innerringen
- ▶ Sätt utgångspunkten i **Z**  
Du beräknar verktyglängden på följande sätt:
- ▶ Växla in verktyg
- ▶ Förflytta verktyget till den rörliga innerringen tills mätklockan står på 0
- ▶ Styrsystemet visar den absoluta verktyglängden som är position i positionspresentationen.

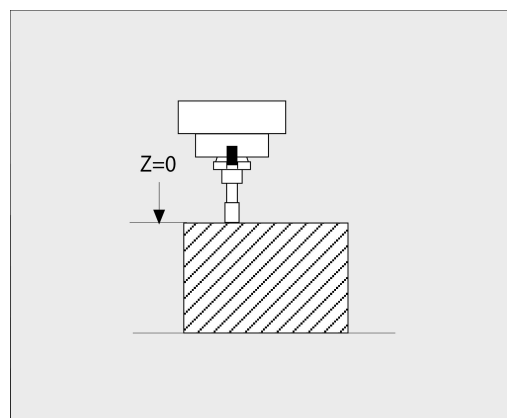

### Verktygsradie R

Verktygsradien R anges direkt.

### Deltavärde för längd och radie


Deltavärden används för att definiera avvikelser i verktygets längd och radie.

Ett positivt deltavärde motsvarar ett övermått (**DL, DR>0**). Vid bearbetning med övermått anger man värdet för övermålet i NC-programmet med **T** eller med hjälp av en kompenseringstabell.

Ett negativt deltavärde motsvarar ett undermått (**DL, DR<0**). Ett undermått anges i verktygstabellen för att kompensera för förslitning av ett verktyg.

Deltavärden anges som siffervärden, i ett **T**-block kan man dock även ange värdet med en Q-parameter.

Inmatningsområde: Deltavärdet måste ligga inom området  $\pm 99,999$  mm.

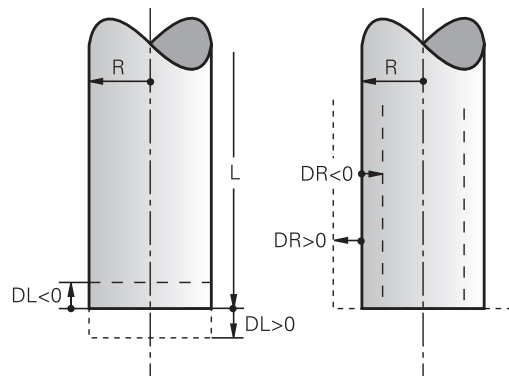

**i** Deltavärden från verktygstabellen påverkar den grafiska simuleringen av bearbetningen. Deltavärden från NC-programmet ändrar inte **verktygets** storlek i simuleringen. Det programmerade deltavärdet förskjuter dock **verktyget** i simuleringen med det definierade värdet.

**i** Deltavärden ur **T**-blocket påverkar positionsvisningen i enlighet med den valfria maskinparametern **progToolCallDL** (nr 124501; gren **CfgPositionDisplay** nr 124500).

## Inmatning av verktygsdata i NC-programmet



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Maskintillverkaren bestämmer funktionaliteten för **G99**-funktionen.

Man definierar det specifika verktygets nummer, längd och radie en gång i NC-programmet i ett **G99**-block.

Gör på följande sätt vid definitionen:



- ▶ Tryck på knappen **TOOL DEF**
- ▶ **Verktygslängd**: Kompenseringsvärde för längden
- ▶ **Verktygsradie**: Kompenseringsvärde för radien

### Exempel

```
N40 G99 T5 L+10 R+5 *
```

## Anropa verktygsdata

Innan du anropar ett verktyg har du definierat det i ett **G99**-block eller i verktygstabellen.

Ett verktygsanrop **T** programmeras i NC-programmet med följande uppgifter:

TOOL CALL

- ▶ Tryck på knappen **TOOL CALL**
- ▶ **Verktygsanrop**: Ange verktygets nummer eller namn. Med softkey **VERKTYGSNAMN** kan du ange ett namn, med softkey **QS** anger du en string-parameter. Styrsystemet placerar automatiskt verktygsnamn inom citationstecken. Du måste först tilldela en string-parameter ett verktygsnamn. Namnet kopplas samman med ett namn som har skrivits in i den aktiva verktygstabellen TOOL.T.

VÄLJ

- ▶ Alternativt tryck på softkey **VÄLJ**
- ▶ Styrsystemet öppnar ett fönster där du kan välja verktyget direkt från verktygstabellen TOOL.T.
- ▶ För att anropa ett verktyg med andra kompenseringsdata anger man även det i verktygstabellen definierade indexet efter en decimalpunkt
- ▶ **Spindelaxel parallell X/Y/Z**: Ange verktygsaxel
- ▶ **Spindelvarvtal S**: Ange spindelvarvtal S i antal varv per minut (varv/min). Alternativt kan du definiera en skärhastighet Vc i meter per minut (m/min). För att göra detta trycker man på softkey **VC**
- ▶ **Matning F**: Ange matning **F** i millimeter per minut (mm/min). Matningen är verksamt ända tills man programmerar en ny matning i ett positioneringsblock eller i ett **T**-block.
- ▶ **Övermått verktygslängd DL**: Deltavärde för verktygslängden
- ▶ **Övermått verktygsradie DR**: Deltavärde för verktygsradien
- ▶ **Övermått verktygsradie DR2**: Deltavärde för verktygsradie 2



Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.





I följande fall ändrar styrsystemet endast varvtalet:

- **T**-block utan verktygsnamn, verktygsnummer och verktygsaxel
- **T**-block utan verktygsnamn, verktygsnummer, med samma verktygsaxel som i föregående **T**-block

I följande fall utför styrsystemet verktygsväxlingsmakrot och växlar i förekommande fall in ett systemverktyg:

- **T**-block med verktygsnummer
- **T**-block med verktygsnamn
- **T**-block utan verktygsnamn eller verktygsnamn men med en ändrar verktygsaxelriktning

### Verktygsval via inväxlat fönster

När du öppnar fönstret för selektering av verktyg, markerar styrsystemet alla verktyg som är tillgängliga i verktygsmagasinet med grön färg.

Du kan även söka verktyg i fönstret på följande sätt:



- ▶ Tryck på knappen **GOTO**
- ▶ Alternativt tryck på softkey **SÖK**
- ▶ Ange verktygsnamn eller verktygsnummer



- ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶ Styrsystemet hoppar till det första verktyget som uppfyller det angivna sökkriteriet.

Följande funktioner kan du utföra med en ansluten mus:

- Genom att klicka på en kolumn i tabellhuvudet sorterar styrsystemet data antingen i stigande eller fallande ordningsföljd.
- Genom att klicka på en kolumn i tabellhuvudet och sedan flytta den med nedtryckt musknapp, kan du justera kolumnbredden

Du kan göra olika konfigurationer för det öppnade fönstret vid sökning efter verktygsnummer och vid sökning efter verktygsnamn. Sorteringsordningen och kolumnbredden bibehålls även efter avstängning av styrsystemet.

### Verktygsanrop

Verktyg nummer 5 anropas med verktygsaxel Z, med spindelvarvtal 2500 varv/min samt en matning 350 mm/min. Övermålet för verktygslängden och verktygsradie 2 motsvarar 0,2 respektive 0,05mm och undermålet för verktygsradien motsvarar 1 mm.

### Exempel

**N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1\***

**D:et** före **L**, **R** och **R2** står för delta-värde.

### Förvälja verktyg



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Förval av verktyg med **G51** är en maskinberoende funktion.

Om man arbetar med verktygstabell kan nästkommande verktyg förväljas med ett **G51**-block. Där anger man ett verktygsnummer, en Q-parameter eller ett verktygsnamn inom citationstecken.

## Verktygsväxling

### Automatisk verktygsväxling



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Verktygsväxling är en maskinberoende funktion.

Vid automatisk verktygsväxling avbryts inte programexekveringen. Vid ett verktygsanrop med **T** växlar styrsystemet in verktyget från verktygsmagasinet.

### Automatisk verktygsväxling då livslängden har överskridits: M101



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
**M101** är en maskinavhängig funktion.

När den förutbestämda ingreppstiden har löpt ut kan styrsystemet växla in ett systemverktyg automatiskt och fortsätta bearbetningen med detta. För att göra detta aktiverar du tilläggsfunktionen **M101**. Funktionen **M101** kan upphävas med **M102**.

I verktygstabellen anger du i kolumn **TIME2** verktygets ingreppstid, efter vilken bearbetningen skall fortsätta med ett systemverktyg. Styrsystemet uppdaterar själv kolumnen **CUR\_TIME** med verktygets för tillfället aktuella ingreppstid.

När den aktuella ingreppstiden överskrider **TIME2** kommer ett systemverktyg att växlas in senast en minut efter att ingreppstiden har löpt ut vid nästa möjliga programställe. Växlingen sker först efter att NC-blocket har avslutats.

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet drar först alltid tillbaka verktyget i verktygsaxeln vid automatisk verktygsväxling med **M101**. Vid retur föreligger kollisionsrisk för verktyg som gör baksnitt, t.ex. skivfräsar eller T-spårfräsar!

- ▶ Använd bara **M101** vid bearbetningar utan baksnitt
- ▶ Deaktivera verktygsväxling med **M102**

Efter verktygsväxlingen positionerar styrsystemet, under förutsättning att maskintillverkaren inte har definierat något annat, enligt följande logik:

- Befinner sig målpositionen i verktygsaxeln under den aktuella positionen, positioneras verktygsaxeln sist
- Befinner sig målpositionen i verktygsaxeln över den aktuella positionen, positioneras verktygsaxeln först

### Inmatningsparameter **BT** (Block Tolerance)

På grund av kontrollen av ingreppstiden och beräkningen av den automatiska verktygsväxlingen kan, beroende på NC-programmet, bearbetningstiden öka. Detta kan du påverka med den valfria inmatningsparameter **BT** (Block Tolerance).

När du anger funktionen **M101**, fortsätter styrsystemet dialogen med frågan om **BT**. Här definierar du det antal NC-block (1 – 100) som den automatiska verktygsväxlingen får fördröjas. Vilken tidsrymd som detta resulterar i (alltså som verktygsväxlingen fördröjs) beror på innehållet i NC-blocken (t.ex. matning, förflyttningssträcka). När du inte definierar **BT** använder styrsystemet värdet 1 eller i förekommande fall ett standardvärde som har definierats av maskintillverkaren.

**i** Ju högre **BT**-värde, desto mindre inverkan har en eventuell körtidsförlängning genom **M101**. Beakta att den automatiska verktygsväxlingen därmed utförs senare!

Använd följande formel för att beräkna ett lämpligt utgångsvärde för **BT**:  $BT = 10 \div t$ : Genomsnittlig bearbetningstid för ett NC-block i sekunder Runda av resultatet till ett heltal. Använd ett maximalt inmatningsvärde på 100 om det beräknade värdet överstiger 100.

För att återställa den aktuella ingreppstiden för ett verktyg anger du i kolumnen **CUR\_TIME** värdet 0, t.ex. efter byte av skärplattor.

Extrafunktionen **M101** är inte tillgänglig för svarverktyg eller i svarvdrift (option #50).

### Förutsättning för verktygsväxling med **M101**

**i** Använd endast verktyg som systemverktyg när de har samma radie. Styrsystemet kontrollerar inte verktygets radie automatiskt.

Om du vill att styrsystemet skall kontrollera systemverktygets radie anger du i NC-programmet **M108**.

Styrsystemet utför den automatiska verktygsväxlingen vid ett lämpligt programställe. Den automatiska verktygsväxlingen utförs inte:

- när bearbetningscykler exekveras
- när en radiekompensering (**G41/G42**) är aktiv
- direkt efter en framkörningsfunktion **APPR**
- direkt efter en frånkörningsfunktion **DEP**
- direkt före och efter **G24** och **G25**
- när makron exekveras
- när en verktygsväxling utförs
- direkt efter ett **T**-block eller **G99**
- när SL-cykler exekveras

### Överskrid ingreppstid



Denna funktion måste friges och anpassas av maskintillverkaren.

Verktygets status i slutet av den planerade ingreppstiden beror bland annat på verktygstypen, typ av bearbetning och arbetsstyckets material. I kolumnen **OVRTIME** i verktygstabellen anger du den tid i minuter som verktyget får användas efter det att ingreppstiden har löpt ut.

Maskintillverkaren bestämmer om denna kolumn är frigiven och hur den används vid verktygsökningen.

### Förutsättning för NC-block med ytnormalvektorer och 3D-kompensering

Den aktiva radien (**R + DR**) för systemverktyget får inte avvika från originalverktygets radie. Delta-värde (**DR**) anger du antingen i verktygstabellen eller i NC-programmet (kompenseringstabellen eller **T**-blocket). Vid avvikelser kommer styrsystemet att visa ett felmeddelande och växlar inte in verktyget. Med M-funktionen **M107** kan detta meddelande undertryckas, med **M108** kan det åter aktiveras.


## 4.3 Verktygskompensering

### Inledning

Styrsystemet korrigerar verktygsbanan med kompensationsvärdet för verktygslängden i spindelaxeln och för verktygsradien i bearbetningsplanet.

När du skapar NC-program direkt i styrsystemet, är kompenseringen för verktygsradien bara verksam i bearbetningsplanet.

Styrsystemet tar då hänsyn till upp till sex axlar, inklusive rotationsaxlarna.

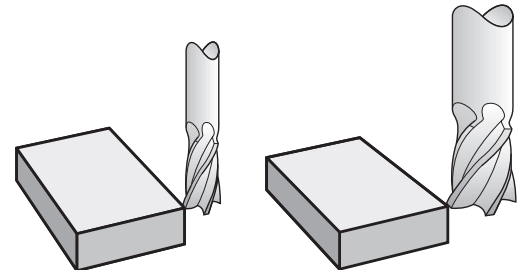

### Verktygslängdskompensering

Kompenseringen för verktygslängden aktiveras så fort du anropar ett verktyg. Den upphävs direkt då ett verktyg med längden L=0 (t.ex. **T 0**) anropas.

#### HÄNVISNING

##### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet använder för korrigeringen av verktygslängden, de definierade verktygslängderna i verktygstabellen. Felaktiga verktygslängder resulterar också i en felaktig korrigering av verktygslängden. Vid verktyg med längden **0** och efter ett **T 0** utför styrsystemet inte någon korrigering av verktygslängden och inte någon kollisionsövervakning. Vid efterföljande verktygspositioneringar finns det en kollisionsrisk!

- ▶ Definiera alltid verktyg med deras faktiska verktygslängder (inte bara differenser)
- ▶ **T 0** skall enbart användas för att tömma spindelns

Vid längdskompensering tas hänsyn till både NC-programmets och verktygstabellens delavärden.

Kompenseringsvärde =  $L + DL_{TAB} + DL_{Prog}$  med

- L:** Verktygslängd **L** från **G99**-block eller verktygstabell
- DL<sub>TAB</sub>:** Tilläggsmått **DL** för längd från verktygstabellen
- DL<sub>Prog</sub>:** Övermått **DL** för längd från **T**-block eller kompenseringstabell

Det senaste programmerade värdet tillämpas.

**Ytterligare information:** "Kompenseringstabell", Sida 373

## verktygsradiekorrigerig

Ett NC-block kan innehålla följande verktygsradiekorrigeringar:

- **G41** eller **G42** för radiekompensering av en vanlig banfunktion
- **G40**, då ingen radiekompensering skall utföras

**i** Styrsystemet visar en aktiv verktygsradiekorrigerig i den allmänna statuspresentationen.

Radiekompenseringen aktiveras när ett verktyg har anropats och förflyttas inom ett rätlinjeblock eller en axelparallell rörelse i bearbetningsplanet med någon av de nämnda verktygsradiekorrigeringarna.

**i** Styrsystemet upphäver radiekompenseringen i följande fall:

- Rätlinjeblock med **G40**
- Funktion **DEP** för att köra bort från en kontur
- Selektion av ett nytt NC-program via **PGM MGT**

Vid radiekompensering tar styrsystemet hänsyn till både deltavärdet från **T**-blocket och det från verktygstabellen:

Kompenseringsvärde  $R + DR_{TAB} + DR_{Prog}$  med

**R:** Verktygsradie **R** från **G99**-block eller verktygstabell

**DR<sub>TAB</sub>:** Tilläggsmått **DR** för radie från verktygstabellen



**DR<sub>Prog</sub>:** Övermått **DR** för radie från **T**-block eller kompenseringsstabell

**Ytterligare information:** "Kompenseringstabell", Sida 373

### Rörelser utan radiekompensering: G40

Verktyget förflyttar sig i bearbetningsplanet med sitt centrum i de programmerade koordinaterna.

Användning: borming, förpositionering.

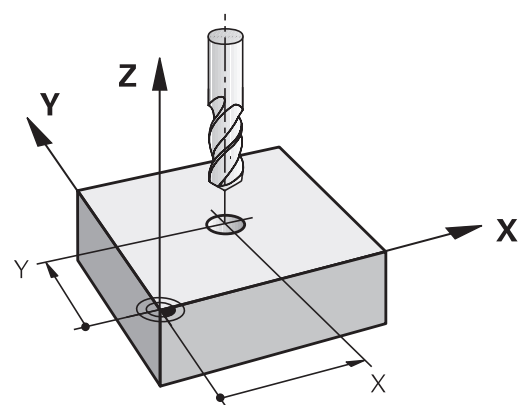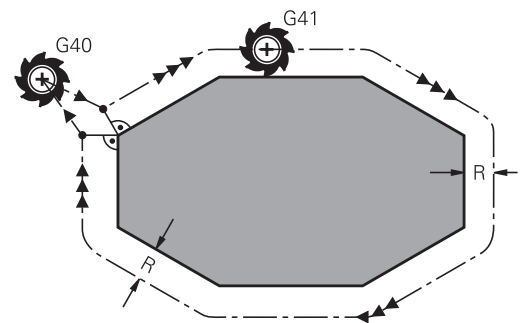


**Konturrörelser med radiekompensering: G42 och G41**

**G42:** Verktyget förflyttas på höger sida om konturen

**G41:** Verktyget förflyttas på vänster sida om konturen

Verktygets centrum förflyttas därvid på ett avstånd motsvarande verktygsradien från den programmerade konturen. **Höger** och **vänster** hänför sig till verktygets läge i förflyttningsriktningen längs arbetsstyckets kontur.

**i** Mellan två NC-block med olika verktygsradiekorrigering **G42** och **G41** måste det finnas minst ett förflyttningsblock i bearbetningsplanet utan verktygsradiekorrigering **G40**. Styrsystemet aktiverar en radiekompensering fullt i slutet på det NC-block som kompenseringen programmeras i första gången. Vid aktivering av radiekompenseringen med **G42/G41** samt vid upphävande med **G40** positionerar styrsystemet alltid verktyget vinkelrätt mot den programmerade start- eller slutpunkten. Positionera därför verktyget i blocket innan den första konturpunkten eller efter den sista konturpunkten, så att inga skador på konturen uppstår.


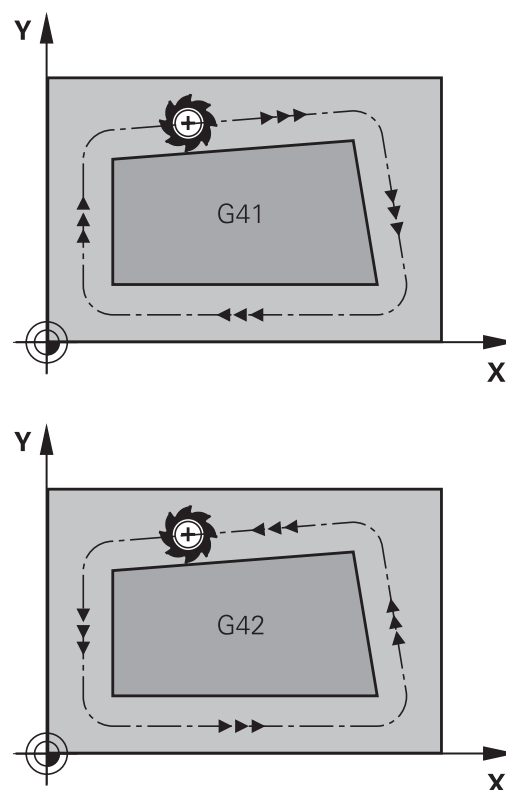
**Inmatning av radiekompensering**

Radiekompenseringen anger man i ett **G01**-block. Ange slutpunktens koordinater och bekräfta med knappen **ENT**.

- |          |  |
|----------|--|
| G41      | ▶ Verktygsrörelse till vänster om den programmerade konturen: Tryck på softkey <b>G41</b> -funktion eller      |
| G42      | ▶ Verktygsrörelse till höger om den programmerade konturen: Tryck på softkey <b>G42</b> -funktion eller        |
| G40      | ▶ Verktygsrörelse utan radiekompensering eller upphäv radiekompensering: Tryck på softkey <b>G40</b> -funktion |
| END<br>□ | ▶ NC-block avsluta: Tryck på knappen <b>END</b>  |

### Radiekompensering: Bearbeta hörn

- **Ytterhörn:**  
När du har programmerat en radiekompensering så förflyttar styrsystemet verktyget på en övergångsbåge vid ytterhörn. Om det är nödvändigt kommer styrsystemet att minska matningshastigheten vid ytterhörn, exempelvis vid stora riktningförändringar.
- **Innerhörn:**  
Vid innerhörn beräknar styrsystemet skärningspunkten mellan de kompenserade banorna som verktygets centrum förflyttar sig på. Från denna punkt förflyttas sedan verktyget på nästa konturelement. På detta sätt skadas inte arbetsstycket vid bearbetning av innerhörn. Den tillåtna verktygsradien begränsas därför av den programmerade konturens geometri

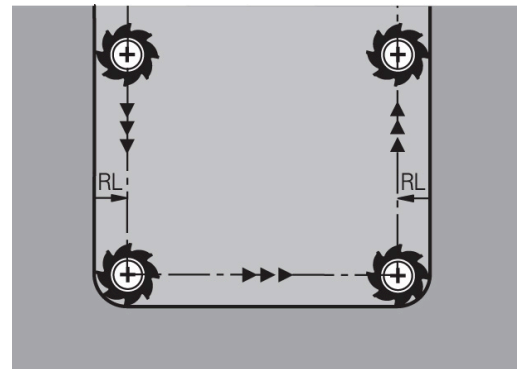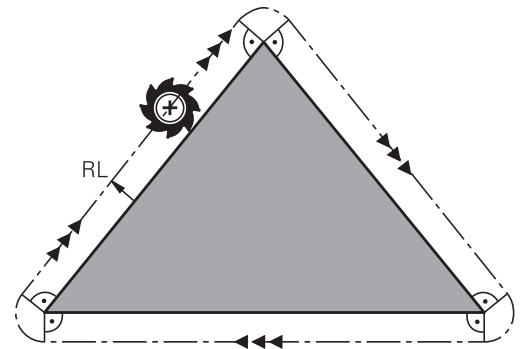

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet behöver en fram- och frånkörningsposition för att kunna köra fram till eller kör bort från en kontur. Dessa positioner måste ge möjlighet till justeringsrörelserna vid aktivering och deaktivering av radiekompenseringen. Felaktiga positioner kan resultera i skador på konturen. Under bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Programmera säkra fram- och frånkörningspositioner utanför konturen
- ▶ Ta hänsyn till verktygsradien
- ▶ Ta hänsyn till framkörningsstrategin




# 5

**Programmering av  
konturer**

## 5.1 Verktygsförflyttningar


### Konturfunktioner

En arbetsstyckeskontur består oftast av flera sammanfogade konturelement, såsom exempelvis räta linjer och cirkelbågar. Med konturfunktionerna programmerar man verktygsrörelser för **rätlinjer** och **cirkelbågar**.

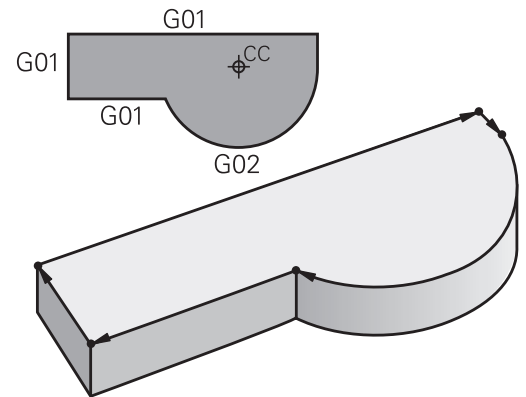

### Flexibel konturprogrammering FK

Med flexible konturprogrammering kan man skapa bearbetningsprogram direkt i maskinen även då ritningsunderlaget saknar de uppgifter som behövs vid normal NC-programmering. Styrsystemet kommer då själv att beräkna de saknade uppgifterna. Även vid FK-programmering anger man verktygsrörelserna som **rätlinjer** och **cirkelbågar**.

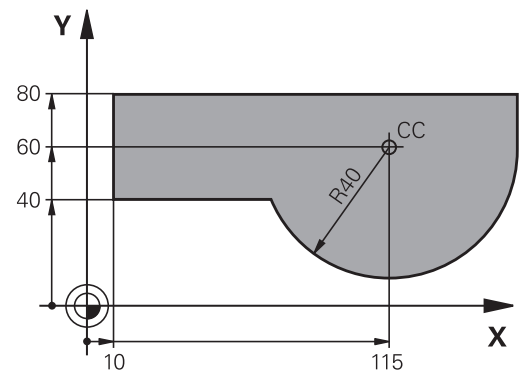

### Tilläggfunktioner M

Med styrsystemets tilläggfunktioner styr man

- Programförloppet, t.ex. ett avbrott i programexekveringen
- maskinfunktionerna, såsom påslag och avstängning av spindelrotationen och kylvätskan
- verktygets konturbeteende

## Underprogram och programdelsupprepningar

Om en bearbetningssekvens skall utföras flera gånger i programmet anger man denna en gång i form av ett underprogram eller en programdelsupprepning. Om en del av NC-programmet bara skall utföras under vissa förutsättningar lägger man även då denna bearbetningssekvens i ett underprogram. Dessutom kan ett NC-program anropa och utföra ett annat NC-program.

**Ytterligare information:** "Underprogram och programdelsupprepningar", Sida 245

## Programmering med Q-parametrar

I stället för siffror kan variabler anges i NC-program, så kallade Q-parametrar: En Q-parameter tilldelas ett siffervärde på ett annat ställe i NC-programmet. Med Q-parametrar kan man programmera matematiska funktioner som påverkar programexekveringen eller beskriver en kontur.

Dessutom kan man utföra mätningar med 3D-avkännarsystem under programexekveringen med hjälp av Q-parameterprogrammering.

**Ytterligare information:** "Programmera Q-parametrar", Sida 269

## 5.2 Allmänt om konturfunktioner

### Programmera verktygsrörelser för en bearbetning

När du skapar ett NC-program programmerar man konturfunktionerna för arbetsstyckets individuella konturelement efter varandra. När detta utförs anger man koordinaterna för konturelementens slutpunkter från ritningsunderlaget. Från dessa koordinatangivelser, verktygsdata och radiekompenseringen beräknar styrsystemets verktygets verkliga rörelsebana.

Styrsystemet förflyttar alla maskinaxlar, som har programmerats i NC-blockets konturfunktion, samtidigt.

#### Rörelser parallella med maskinaxlarna

När NC-blocket innehåller en koordinatangivelse, förflyttar styrsystemet verktyget parallellt med den programmerade maskinaxeln.

Beroende på din maskins konstruktion rör sig antingen verktyget eller maskinbordet med det uppspända arbetsstycket vid bearbetningen. Programmering av konturrörelserna skall dock utföras som om det vore verktyget som förflyttar sig.

#### Exempel

```
N50 G00 X+100 *
```

<b>N50</b>	Blocknummer
<b>G00</b>	Konturfunktion <b>Rätlinje med snabbtransport</b>
<b>X+100</b>	Slutpunktens koordinater

Verktyget behåller Y- och Z-koordinaten oförändrade och förflyttar sig till positionen X=100.



#### Rörelser i huvudplanet

När NC-blocket innehåller två koordinatangivelser, förflyttar styrsystemet verktyget i det programmerade planet.

#### Exempel

```
N50 G00 X+70 Y+50 *
```

Verktyget behåller Z-koordinaten oförändrad och förflyttas i XY-planet till positionen X=70, Y=50.

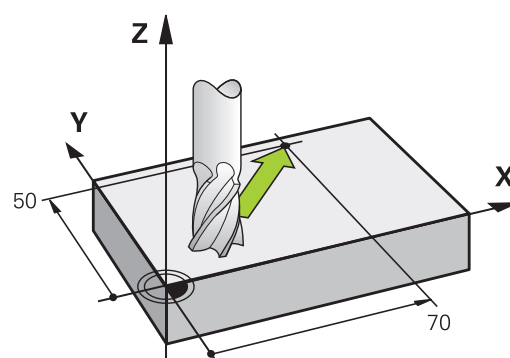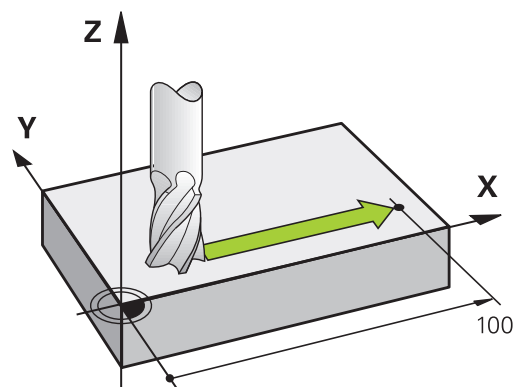

### Tredimensionell rörelse

När NC-blocket innehåller tre koordinatangivelser, förflyttar styrsystemet verktyget i rymden till den programmerade positionen.


#### Exempel

```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 *
```

Beroende på din maskins kinematik kan du programmera upp till sex axlar i ett rätlinjeblock.

#### Exempel


```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 A+15 B+0 C-45
```

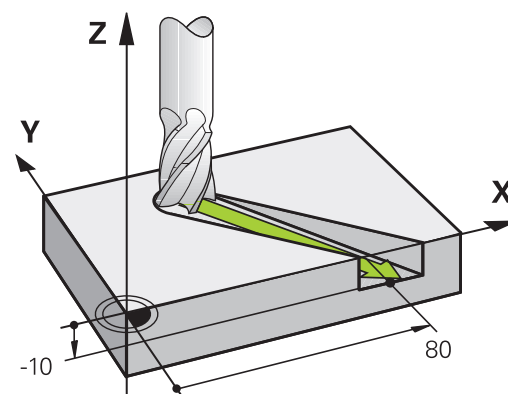

### Cirklar och cirkelbågar

Vid cirkelrörelser förflyttar styrsystemet två maskinaxlar simultant: Verktyget förflyttas på en cirkelbåge relativt arbetsstycket. Vid cirkelrörelser kan man ange ett cirkelcentrum med **I** och **J**.

Med konturfunktionerna för cirkelbågar programmerar du cirklar i bearbetningsplanet. Du definierar huvudbearbetningsplanet med spindelaxeln vid verktygsanropet **T**.

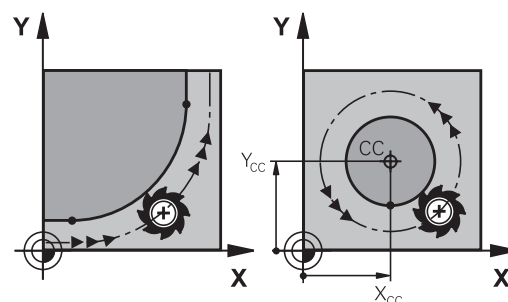

#### Spindelaxel

#### Huvudplan

(G17) XY, även UV, XV, UY

(G18) ZX, även WU, ZU, WX

(G19) YZ, även VW, YW, VZ

### Cirkelrörelse i ett annat plan

Cirkelrörelser som inte sker i huvudbearbetningsplanet kan du även programmera med funktionen **Tilta bearbetningsplan** eller med Q-parametrar.



**Ytterligare information:** "Plane-funktionen: Tiltning av bearbetningsplanet (Option #8)", Sida 407

**Ytterligare information:** "Princip och funktionsöversikt", Sida 270

### Rotationsriktning DR vid cirkelrörelser

När en cirkelrörelse inte ansluter tangentiellt till ett annat konturelement anges rotationsriktningen på följande sätt:

Medurs vridning: **G02/G12**

Moturs vridning: **G03/G13**

### Radiekompensering

Radiekompenseringen måste stå i det NC-block som utför förflyttningen fram till det första konturelementet. Du får inte aktivera radiekompenseringen i ett NC-block med en cirkelbåge. Den måste programmeras tidigare i ett rätlinjeblock.

**Ytterligare information:** "Konturrörelser – rätvinkliga koordinater", Sida 158

**Förpositionering****HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Styrsystemet genomför inte någon automatisk kollisionsövervakning mellan verktyget och arbetsstycket. Felaktig förpositionering kan dessutom leda till skador på konturen. Under framkörningsrörelsen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Programmera en lämplig förposition
- ▶ Kontrollera förlopp och kontur med hjälp av den grafiska simuleringen

## 5.3 Framkörning till och frånkörning från konturen


### Startpunkt och slutpunkt

Verktyget förflyttas från startpunkten till den första konturpunkten. Krav på startpunkten:

- Programmerad utan radiekompensering
- Går att köra till utan kollisionsrisk
- Nära den första konturpunkten


Exempel i bilden till höger:

Om man placerar startpunkten i det mörkgrå området så kommer konturen att skadas vid framkörningen till den första konturpunkten.

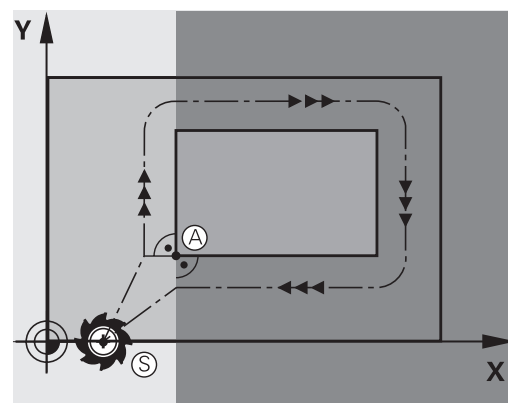

### Första konturpunkten

Programmera en radiekompensering i verktygsrörelsen fram till den första konturpunkten.

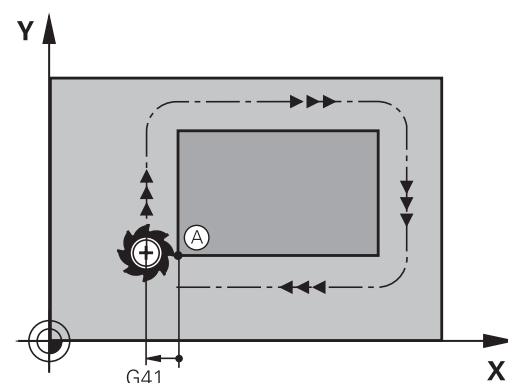


### Förflyttning till startpunkten i spindelaxeln

Vid förflyttning till startpunkten bör verktyget förflyttas till arbetsdjupet i spindelaxeln. Vid kollisionsrisk förflyttar man spindelaxeln separat till startpunkten.

### Exempel

```
N40 G00 Z-10 *
```

```
N30 G01 X+20 Y+30 G41 F350*
```

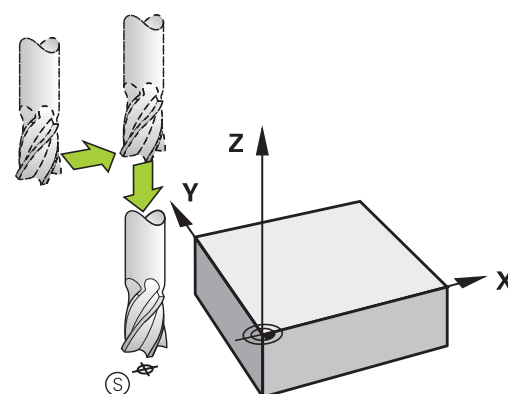

### Slutpunkt

Förutsättningar för val av slutpunkt:

- Går att köra till utan kollisionsrisk
- Nära den sista konturpunkten
- Undvik konturskador: Den optimala slutpunkten ligger i förlängningen av verktygsbanan för bearbetningen av det sista konturelementet.

Exempel i bilden till höger:

Om man placerar slutpunkten i det mörkgrå området så kommer konturen att skadas vid förflyttningen till slutpunkten.



Frånkörning från slutpunkten i spindelaxeln:

Vid frånkörningen från slutpunkten programmerar man spindelaxeln separat.

### Exempel

```
N50 G01 G40 X+60 Y+70 F700*
```

```
N60 G00 Z+250 *
```

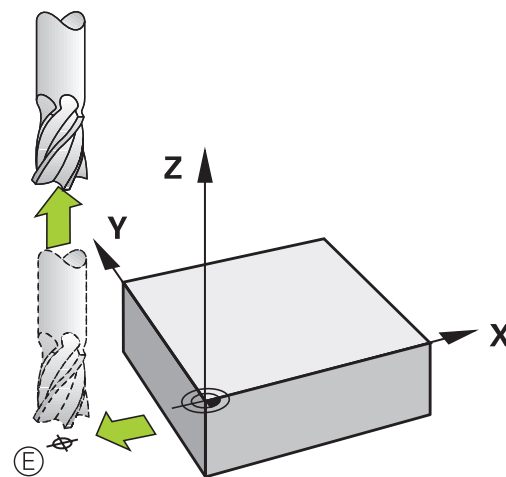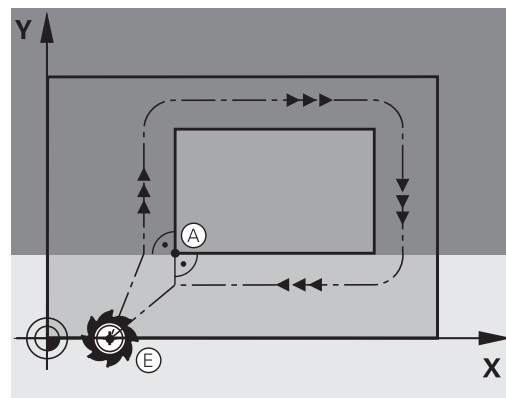


### Gemensam startpunkt och slutpunkt

Man programmerar inte någon radiekompensering för en gemensam startpunkt och slutpunkt.

Undvik konturskador: Den optimala startpunkten ligger mellan förlängningarna av verktygsbanorna för bearbetning av det första och det sista konturelementet.

Exempel i bilden till höger:



Om man placerar slutpunkten i det mörkgrå området så kommer konturen att skadas vid framkörning till respektive frånkörning från konturen.

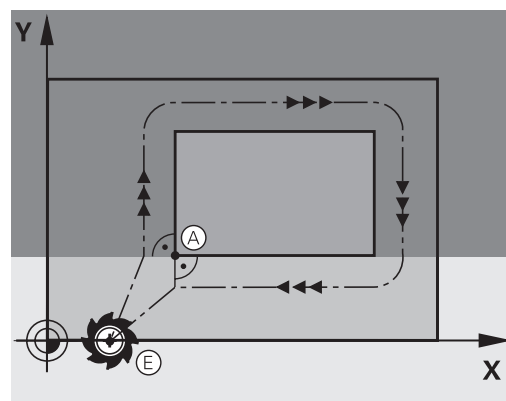



## Tangentiell fram- och frånkörning

Med **G26** (bilden i mitten till höger) kan man köra fram till arbetsstycket tangentiellt och med **G27** (bilden nere till höger) kan man köra ifrån tangentiellt. Därigenom undviker man fräsmärken.

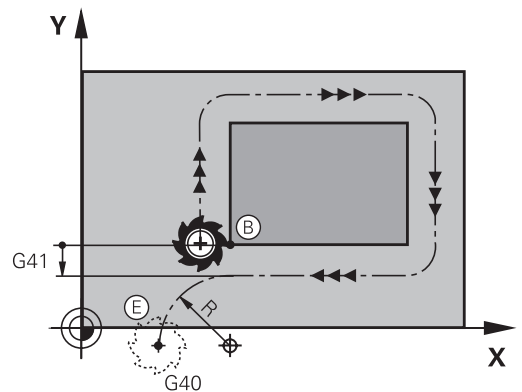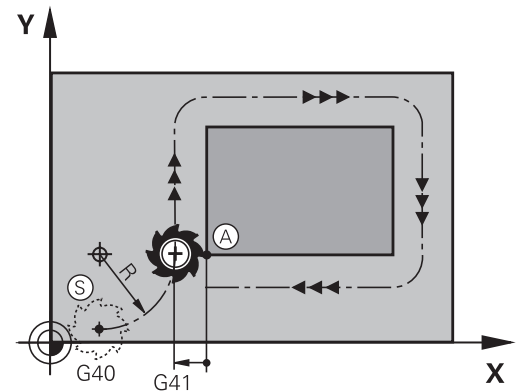

### Start- och slutpunkt

Start- och slutpunkten ligger i närheten av den första respektive den sista konturpunkten, utanför arbetsstycket och skall programmeras utan radiekompensering.

### Framkörning

- **G26** anges efter det NC-block där den första konturpunkten har programmerats: Det är det första NC-blocket med radiekompensering **G41/G42**

### Frånkörning

- **G27** anges efter det NC-block där den sista konturpunkten har programmerats: Det sista NC-blocket med radiekompensering **G41/G42**

**i** Man måste välja radien för **G26** och **G27** så att styrsystemet kan utföra cirkelbågen mellan startpunkten och den första konturpunkten samt mellan den sista konturpunkten och slutpunkten.

## Exempel

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50 *	Startpunkt
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350 *	Första konturpunkten
N70 G26 R5 *	Tangentiell framkörning med radie R = 5 mm
...	
Programmera konturelement	
...	Sista konturpunkten
N210 G27 R5 *	Tangentiell frångörning med radie R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50 *	Slutpunkt


## Översikt: Konturformer för framkörning till och frångörning från konturen

Funktionerna **APPR** (eng. approach = närma) och **DEP** (eng. departure = lämna) aktiveras med knappen **APPR/DEP**. Därefter kan följande konturformer väljas via softkeys:

Framkörning	Frångörning	Funktion
		Rätlinje med tangentiell anslutning
		Rätlinje vinkelrät mot konturpunkten
		Cirkelbåge med tangentiell anslutning
		Cirkelbåge med tangentiell anslutning till konturen, framkörning till och frångörning från en hjälpunkt utanför konturen med en tangentiellt anslutande rätlinje

### Framkörning till och frångörning från en skruvlinje

Vid framkörning till och frångörning från en skruvlinje (helix) förflyttas verktyget i skruvlinjens förlängning och ansluter till konturen på en tangentiell cirkelbåge. Använd funktionerna **APPR CT** och **DEP CT** för detta ändamål.

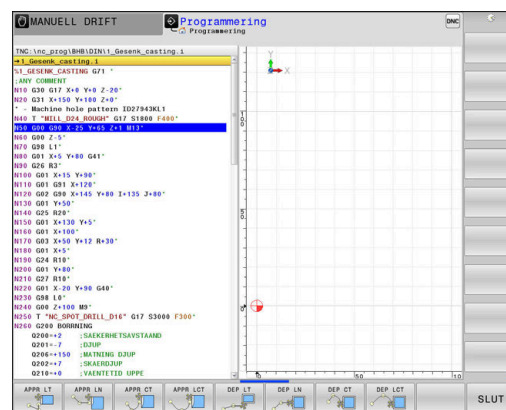


## Viktiga positioner vid fram- och frånkörning

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet förflyttar från den aktuella positionen (startpunkt  $P_S$ ) till hjälppunkten  $P_H$  med den senast programmerade matningen. Om du har programmerat **G00** i det sista positioneringsblocket före framkörningsfunktionen, kommer styrsystemet också att köra till Hjälppunkt  $P_H$  med snabbtransport.

- Programmera en annan matning än **G00** före framkörningsfunktionen

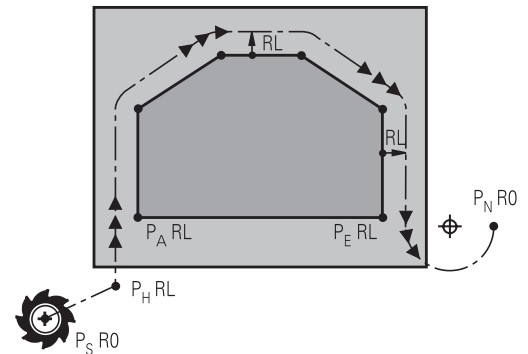

R0=G40; RL=G41; RR=G42

- Startpunkt  $P_S$   
Denna position programmeras i blocket omedelbart innan APPR-blocket.  $P_S$  ligger utanför konturen och förflyttningen till den sker utan radiekompensering (G40).
- Hjälppunkt  $P_H$   
Verktogsbanan vid fram- och frånkörning går vid en del konturformer genom en hjälppunkt  $P_H$ . Hjälppunkten beräknas automatiskt av styrsystemet med hjälp av uppgifterna i APPR- och DEP-blocket.
- Första konturpunkten  $P_A$  och sista konturpunkten  $P_E$   
Den första konturpunkten  $P_A$  programmeras i APPR-blocket. Den sista konturpunkten  $P_E$  programmeras med en vanlig konturfunktion. Om APPR-blocket även innehåller Z-koordinaten, förflyttar styrsystemet verktyget simultant till den första konturpunkten  $P_A$ .
- Slutpunkt  $P_N$   
Positionen  $P_N$  ligger utanför konturen och erhålles från uppgifterna som programmeras i DEP-blocket. Om DEP-blocket även innehåller Z-koordinaten, förflyttar styrsystemet verktyget simultant till den slutpunkten  $P_N$ .

Beteckning	Betydelse
APPR	eng. APPRoach = närma
DEP	eng. DEParture = lämna
L	eng. Line = linje
C	eng. Circle = cirkel
T	Tangentiell (mjuk, kontinuerlig övergång)
N	Normal (vinkelrät)

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Styrsystemet genomför inte någon automatisk kollisionsövervakning mellan verktyget och arbetsstycket. Felaktig förpositionering och felaktig hjälppunkt  $P_H$  kan leda till skador på konturen. Under framkörningsrörelsen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Programmera en lämplig förposition
- ▶ Kontrollera hjälppunkt  $P_H$ , förloppet och konturen med hjälp av den grafiska simuleringen



Vid funktionerna **APPR LT**, **APPR LN** och **APPR CT** förflyttar styrsystemet verktyget till hjälppunkt  $P_H$  med den senast programmerade matningshastigheten (även **FMAX**). Vid funktionen **APPR LCT** förflyttar styrsystemet verktyget till hjälppunkten  $P_H$  med den i APPR-blocket programmerade matningen. Om ingen matning har programmerats före framkörningsblocket kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande.

### Polära koordinater

Konturpunkten för följande fram- och frånkörningsfunktioner kan även programmeras via polära koordinater:

- APPR LT blir APPR PLT
- APPR LN blir APPR PLN
- APPR CT blir APPR PCT
- APPR LCT blir APPR PLCT
- DEP LCT blir DEP PLCT

För att åstadkomma detta trycker man på den orangefärgade knappen **P** efter att softkeyn för en fram- eller frånkörningsfunktion har valts.

### Radiekompensering

Radiekompenseringen programmeras tillsammans med den första konturpunkten  $P_A$  i APPR-blocket. DEP-blocket upphäver automatiskt radiekompenseringen!

 


Om du programmerar **APPR LN** eller **APPR CT** med **G40**, stoppar styrsystemet bearbetningen eller simuleringen med ett felmeddelande.  
Detta beteende avviker från styrsystemet iTNC 530!


## Framkörning på en tangentiellt anslutande rätlinje: APPR LT

Styrsystemet förflyttar verktyget på en rät linje från startpunkten  $P_S$  till en hjälppunkt  $P_H$ . Därifrån förflyttas det till den första konturpunkten  $P_A$  på en tangentiellt anslutande rätlinje. Hjälppunkten  $P_H$  befinner sig på avståndet **LEN** från den första konturpunkten  $P_A$ .

- ▶ Godtycklig konturfunktion: Framkörning till startpunkt  $P_S$
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **APPR LT**



- ▶ Koordinater för den första konturpunkten  $P_A$
- ▶ **LEN**: Avstånd från hjälppunkt  $P_H$  till den första konturpunkten  $P_A$
- ▶ Radiekompensering **G41/G42** för bearbetningen

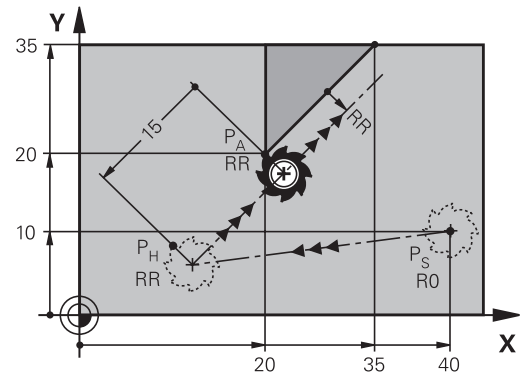


R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

 
N110 G01 X+40 Y+10 G40 300 M3*	; Framkörning till $P_S$ med <b>G40</b>
N120 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 G42 F100*	; Framkörning till $P_A$ med <b>G42</b> , avstånd $P_H$ till $P_A$ : <b>LEN15</b>
N130 G01 X+35 Y+35*	; Slutför det första konturelementet

## Framkörning på en rätlinje vinkelrät mot första konturpunkten: APPR LN

- ▶ Godtycklig konturfunktion: Förflyttning till startpunkt  $P_S$
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **APPR LN**



- ▶ Koordinater för den första konturpunkten  $P_A$
- ▶ Längd: Avstånd till hjälppunkten  $P_H$ . **LEN** måste alltid anges positivt
- ▶ Radiekompensering **G41/G42** för bearbetningen

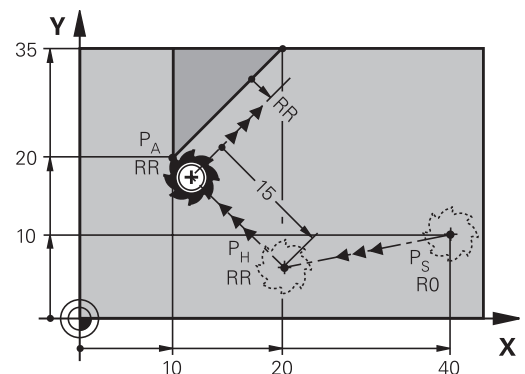

R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

 
N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3*	; Framkörning till $P_S$ med <b>G40</b>
N120 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN+15 G42 F100*	; Framkörning till $P_A$ med <b>G42</b> , avstånd $P_H$ till $P_A$ : <b>LEN+15</b>
N130 G01 X+20 Y+35*	; Slutför det första konturelementet

## Framkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning: APPR CT


Styrsystemet förflyttar verktyget på en rät linje från startpunkten  $P_S$  till en hjälppunkt  $P_H$ . Därifrån förflyttas verktyget på en cirkelbåge, som ansluter tangentiellt till det första konturelementet, till den första konturpunkten  $P_A$ .

Cirkelbågen från  $P_H$  till  $P_A$  bestäms av radien  $R$  och centrumvinkeln **CCA**. Cirkelbågens rotationsriktning fastställs med hjälp av information om det första konturelementet.

- ▶ Godtycklig konturfunktion: Förflyttning till startpunkt  $P_S$
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **APPR CT**



- ▶ Koordinater för den första konturpunkten  $P_A$
- ▶ Radie  $R$  för cirkelbågen
  - Vid framkörning från den sida på arbetsstycket som har definierats via radiekompenseringen: Ange ett positivt  $R$
  - Framkörning ut från arbetsstyckets sida: Ange ett negativt  $R$ .
- ▶ Centrumvinkel **CCA** för cirkelbågen
  - CCA anges bara med positiva värden
  - Maximalt inmatningsvärde  $360^\circ$
- ▶ Radiekompensering **G41/G42** för bearbetningen

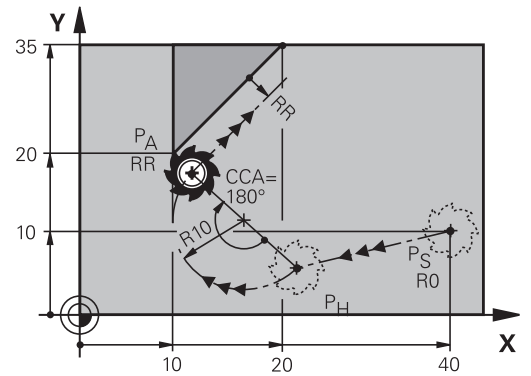

$R0=G40$ ;  $RL=G41$ ;  $RR=G42$

### Exempel


<b>N110 G01 X+40 Y+10 F300 G40 M3*</b>	; Framkörning till $P_S$ med <b>G40</b>
<b>N120 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 G42 F100*</b>	; Framkörning till $P_A$ med <b>CCA180</b> och <b>G42</b> , avstånd $P_H$ till $P_A$ : <b>R+10</b>
<b>N130 G01 X+20 Y+35*</b>	; Slutför det första konturelementet

## Framkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning till kontur och rätlinje: APPR LCT

Styrsystemet förflyttar verktyget på en rät linje från startpunkten  $P_S$  till en hjälppunkt  $P_H$ . Därifrån förflyttas verktyget på en cirkelbåge till den första konturpunkten  $P_A$ . Den i APPR-blocket programmerade matningen är verksam för hela sträckan som styrsystemet kör i framkörningsblocket (sträcka  $P_S - P_A$ ).


Om du har programmerat alla de tre huvudaxlarna X, Y och Z i framkörningsblocket, kör styrsystemet från den position som har definierats före APPR-blocket samtidigt i alla tre axlarna till hjälppunkt  $P_H$ . Därefter utför styrsystemet förflyttningen från  $P_H$  till  $P_A$  enbart i bearbetningsplanet.

Cirkelbågen ansluter tangentiellt både till den räta linjen  $P_S - P_H$  och till det första konturelementet. Därför behövs bara radien R för att entydigt fastställa verktygsbanan.

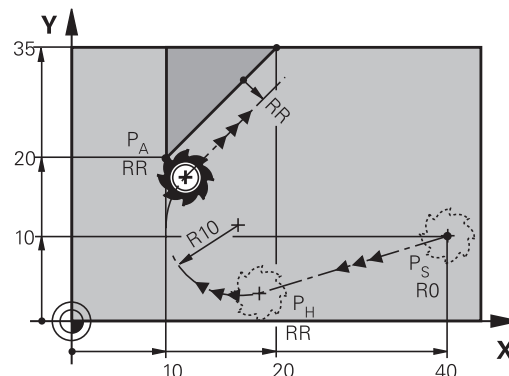

$R0=G40$ ;  $RL=G41$ ;  $RR=G42$

 - ▶ Godtycklig konturfunktion: Förflyttning till startpunkt  $P_S$
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **APPR LCT**



- ▶ Koordinater för den första konturpunkten  $P_A$
- ▶ Radie R för cirkelbågen. Ange ett positivt R
- ▶ Radiekompensering **G41/G42** för bearbetningen


### Exempel
 
<b>N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3*</b>	; Framkörning till $P_S$ med <b>G40</b>
<b>N120 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 G42 F100*</b>	; Framkörning till $P_A$ med <b>G42</b> , avstånd $P_H$ till $P_A$ : <b>R10</b>
<b>N130 G01 X+20 Y+35*</b>	; Slutför det första konturelementet


## Frångörning på en rätlinje med tangentiell anslutning: DEP LT

Styrsystemet förflyttar verktyget på en rätlinje från den sista konturpunkten  $P_E$  till slutpunkten  $P_N$ . Den räta linjen ligger i det sista konturelementets förlängning.  $P_N$  befinner sig på avståndet **LEN** från  $P_E$ .

- ▶ Programmera sista konturelementet med slutpunkten  $P_E$  och radiekompensering
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **DEP LT**



- ▶ **LEN**: Ange avståndet till slutpunkten  $P_N$  från det sista konturelementet  $P_E$

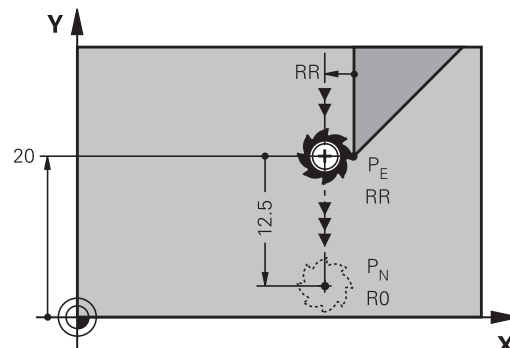

R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

 
**N110 G01 Y+20 G42 100\*** ; Framkörning till sista konturelementet  $P_E$  med **G42**

**N120 DEP LT LEN12.5 100\*** ; Framkörning till  $P_N$ , avstånd  $P_E$  till  $P_N$ : **LEN12.5**


## Frångörning på en rätlinje vinkelrät från den sista konturpunkten: DEP LN

Styrsystemet förflyttar verktyget på en rätlinje från den sista konturpunkten  $P_E$  till slutpunkten  $P_N$ . Den räta linjen går vinkelrätt från den sista konturpunkten  $P_E$ .  $P_N$  befinner sig från  $P_E$  på avståndet **LEN** + verktygsradien.

- ▶ Programmera sista konturelementet med slutpunkten  $P_E$  och radiekompensering
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **DEP LN**



- ▶ **LEN**: Ange avståndet till slutpunkten  $P_N$  Viktigt: Ange positivt värde i **LEN**

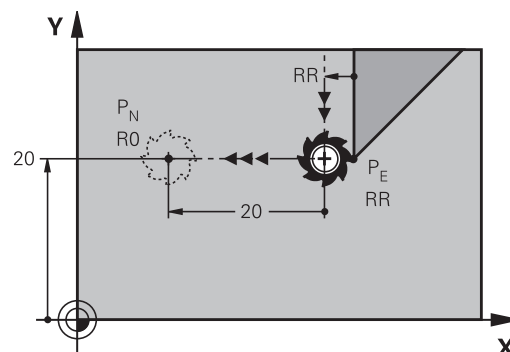

R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

**N110 G01 Y+20 G42 F100\*** ; Framkörning till sista konturelementet  $P_E$  med **G42**

 
**N120 DEP LN LEN+20 F100\*** ; Framkörning till  $P_N$ , avstånd  $P_E$  till  $P_N$ : **LEN+20**




## Frånkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning: DEP CT

Styrsystemet förflyttar verktyget på en cirkelbåge från den sista konturpunkten  $P_E$  till slutpunkten  $P_N$ . Cirkelbågen ansluter tangentiellt till det sista konturelementet.

- ▶ Programmera sista konturelementet med slutpunkten  $P_E$  och radiekompensering
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **DEP CT**



- ▶ Centrumvinkel **CCA** för cirkelbågen
- ▶ Radie R för cirkelbågen
  - Verktyget skall köra ifrån arbetsstycket åt det håll som har definierats via radiekompenseringen: Ange ett positivt R.
  - Verktyget skall köra ifrån arbetsstycket åt **motsatt** håll i förhållande till vad som har definierats via radiekompenseringen: Ange ett negativt R.

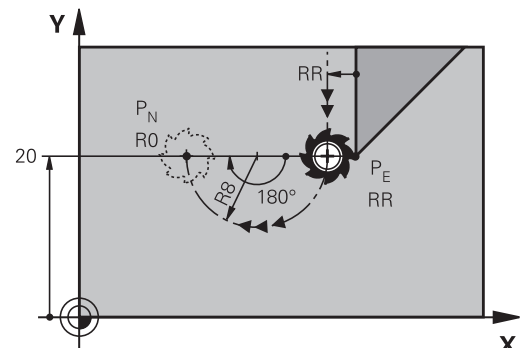

R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

N110 G01 Y+20 G42 100\*

; Framkörning till sista konturelementet  $P_E$  med **G42**

N120 DEP CT CCA180 R+8 F100\*

; Framkörning till  $P_N$  med **CCA180**, avstånd  $P_E$  till  $P_N$ : **R+8**


## Frånkörning på en cirkelbåge med tangentiell anslutning till kontur och rätlinje: DEP LCT

Styrsystemet förflyttar verktyget på en cirkelbåge från den sista konturpunkten  $P_E$  till en hjälppunkt  $P_H$ . Därifrån förflyttas verktyget på en rät linje till slutpunkten  $P_N$ . Det sista konturelementet och den rätta linjen från  $P_H - P_N$  har tangentiella övergångar till cirkelbågen. Därför behövs bara radien R för att entydigt fastlägga cirkelbågen.

- ▶ Programmera sista konturelementet med slutpunkten  $P_E$  och radiekompensering
- ▶ Öppna dialogen med knappen **APPR DEP** och softkey **DEP LCT**



- ▶ Ange koordinaterna för slutpunkten  $P_N$
- ▶ Radie R för cirkelbågen. Ange ett positivt R

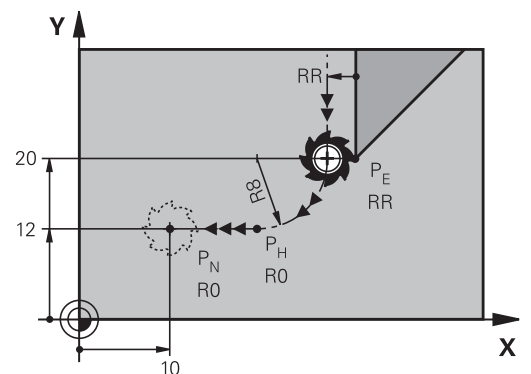

R0=G40; RL=G41; RR=G42

### Exempel

N110 G01 Y+20 G42 F100\*



 
 

 

; Framkörning till sista konturelementet  $P_E$  med **G42**

N120 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100\*

; Framkörning till  $P_N$ , avstånd  $P_E$  till  $P_N$ : **R8**

## 5.4 Konturrörelser – rätvinkliga koordinater

### Översikt över konturfunktioner

Knapp	Funktion	Verktögsförflyttning	Erforderliga uppgifter	Sida
	Rätlinje <b>L</b> eng.: Line <b>G00</b> och <b>G01</b>	Rätlinje	Slutpunktens koordinater	159
	Fas: <b>CHF</b> eng.: <b>CHamFer</b> <b>G24</b>	Fas mellan två räta linjer	Faslängd	160
	Cirkelcentrum <b>CC</b> ; eng.: Circle Center <b>I</b> och <b>J</b>	Ingen	Koordinater för cirkelcentrum alt. Pol	162
	Cirkelbåge <b>C</b> eng.: <b>Circle</b> <b>G02</b> och <b>G03</b>	Cirkelbåge runt cirkelcentrum <b>CC</b> till cirkelbågens slutpunkt	Koordinater för cirkelns slutpunkt, rotationsriktning	163
	Cirkelbåge <b>CR</b> eng.: <b>Circle by Radius</b> <b>G05</b>	Cirkelbåge med bestämd radie	Koordinater för cirkelns slutpunkt, cirkelradie, rotationsriktning	165
	Cirkelbåge <b>CT</b> eng.: <b>Circle Tangential</b> <b>G06</b>	Cirkelbåge med tangentiell anslutning till föregående och efterföljande konturelement	Koordinater för cirkelns slutpunkt	167
	Hörnrundning <b>RND</b> eng.: <b>RouNDing of Corner</b> <b>G25</b>	Cirkelbåge med tangentiell anslutning till föregående och efterföljande konturelement	Hörnradie R	161
	Flexibel konturprogrammering <b>FK</b>	Rätlinje eller cirkelbåge med godtycklig anslutning till föregående konturelement	Inmatning beroende på funktionen	182

### Programmera konturfunktioner

Du kan enkelt programmera konturfunktioner via de grå konturfunktionsknapparna. Styrsystemet frågar efter nödvändiga uppgifter i ytterligare dialoger.



Kontrollera att stora bokstäver är aktiverat om du matar in DIN/ISO-funktioner med ett tangentbord som är anslutet via USB.


Styrsystemet skriver automatiskt med stora bokstav i blockets början.

## Rätlinje med snabbtransport G00 eller rätlinje med matning F G01

Styrsystemet förflyttar verktyget på en rät linje från sin aktuella position till den räta linjens slutpunkt. Startpunkten är det föregående NC-blockets slutpunkt.



- ▶ Tryck på knappen **L** för att öppna ett NC-block för rätlinjeförflyttning med matning
- ▶ **Koordinater** för den räta linjens slutpunkt, om det behövs
- ▶ **Radiekompensering G40/G41/G42**
- ▶ **Matning F**
- ▶ **Tilläggfunktion M**

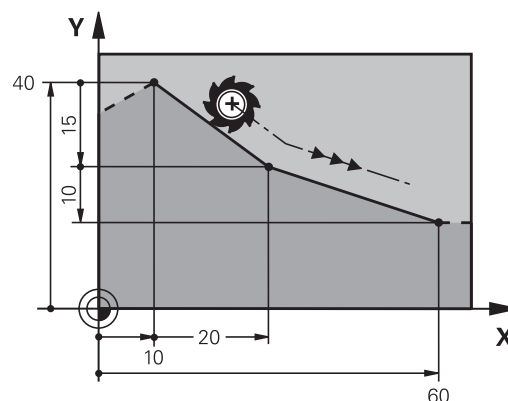

### Snabbtransportrörelse

Man kan även öppna ett rätlinjeblock för snabbtransportförflyttning (**G00**-block) med knappen **L**:

- ▶ Tryck på knappen **L** för att öppna ett NC-block för rätlinjeförflyttning
- ▶ Växla med pilknapp åt vänster till inmatningsområdet för G-funktioner
- ▶ Tryck på softkey **G00** för förflyttningsrörelse med snabbtransport

### Exempel

```
N110 G00 G90 G40 Z+100 M3*
```

```
N120 G01 G41 X+10 Y+40 F200*
```

```
N130 G91 X+20 Y-15*
```

```
N140 G90 X+60 G91 Y-10*
```

### Överför är-position

Man kan även generera ett rätlinjeblock (**G01**-block) med knappen **Överför är-position**:

- ▶ Förflytta verktyget i driftart **Manuell drift** till den position som skall överföras
- ▶ Växla bildskärmspresentationen till Programmering
- ▶ Välj ett NC-block, efter vilket du önskar infoga rätlinjeblocket



- ▶ Tryck på knappen **Överför är-position**:
- ▶ Styrsystemet genererar ett rätlinjeblock med är-positionens koordinater.



## Hörrundning G25

Med funktionen **G25** kan konturhörn rundas av.

Verktöget förflyttas på en cirkelbåge som ansluter tangentiellt både till det föregående och till det efterföljande konturelementet.

Rundningsbågen måste kunna utföras med det aktuella verktyget.




- ▶ **Rundningsradie:** Ange cirkelbågens radie, om så krävs:
- ▶ **Matning F** (endast verksam **G25**-blocket)

**N50 G01 X+10 Y+40 G41 F300 M3\***

**N60 G01 X+40 Y+25\***

**N70 G25 R5 F100\***

**N80 G01 X+10 Y+5\***

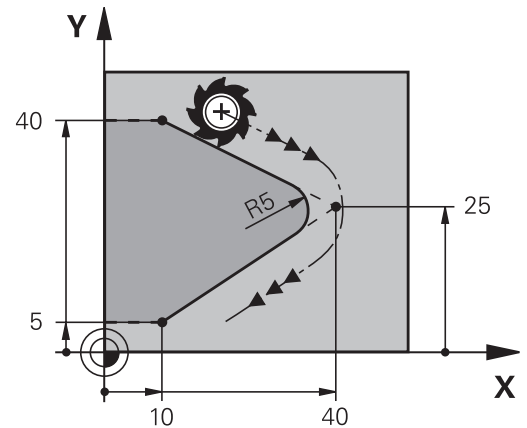

I det föregående och det efterföljande konturelementet anges båda koordinaterna i planet som hörrundningen skall utföras i. Om man bearbetar konturen utan verktygsradiekompensering så måste man programmera planets båda koordinater.

Positionering till själva hörnpunkten kommer inte att utföras.

En matningshastighet som programmeras i **G25**-blocket är bara aktiv i detta **G25**-block. Efter **G25**-blocket blir den tidigare programmerade matningen åter aktiv.

Ett **G25**-block kan även användas för tangentiell framkörning till konturen.


## Cirkelcentrum I, J

Cirkelcentrum definieras för cirkelbågar som programmeras med funktionerna **G02**, **G03** eller **G05**. För detta:

- anger man cirkelcentrumets rätvinkliga koordinater i bearbetningsplanet eller
- överför den sist programmerade positionen eller
- överför koordinaterna med knappen **överför är-position**

SPEC  
FCT

- ▶ Programmera cirkelcentrum: Tryck på knappen **SPEC FCT**
- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- ▶ Tryck på softkey **DIN/ISO**
- ▶ Tryck på softkey **I** eller **J**
- ▶ Ange rätvinkliga koordinater för cirkelcentrum eller för att överföra den senast programmerade positionen: Ange **G29**

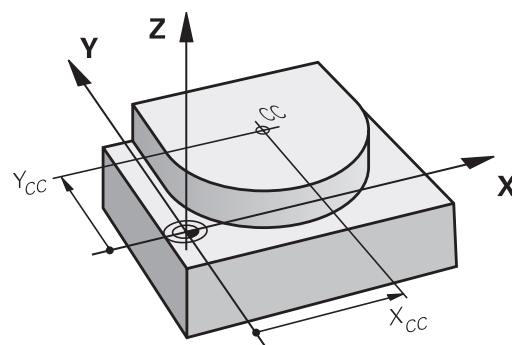

**N50 I+25 J+25 \***

eller

**N10 G00 G40 X+25 Y+25 \***

**N20 G29 \***



Programblocken 10 och 20 överensstämmer inte med bilden.

### Varaktighet

Ett cirkelcentrum gäller ända tills man programmerar ett nytt cirkelcentrum.

### Ange cirkelcentrum inkrementalt

Om ett cirkelcentrum anges med inkrementala koordinater så hänförs cirkelcentrumets koordinater till den sist programmerade verktygspositionen.



Med **I** och **J** markerar man en position som cirkelcentrum: Verktyget kommer inte att förflytta sig till denna position. Cirkelcentrum **CC** används samtidigt som **Pol** för polära koordinater.

## Cirkelbåge runt cirkelcentrum

Definiera cirkelcentrum **I, J** innan cirkelbågen programmeras. Den sist programmerade verktygspositionen innan cirkelbågen är cirkelbågens startpunkt.

### Rotationsriktning

- Medurs: **G02**
- Moturs: **G03**
- Utan uppgift om rotationsriktning: **G05**. Styrsystemet utför cirkelbågen enligt den sist programmerade rotationsriktningen.

► Förflytta verktyget till cirkelbågens startpunkt

**J** ► Ange **Koordinater** för cirkelcentrum

**I**

**C**

► **Koordinater** för cirkelbågens slutpunkt anges, om det behövs:



► **Matning F**

► **Miscellaneous function M**

```
N50 I+25 J+25 *
```

```
N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 *
```

```
N70 G03 X+45 Y+25 *
```

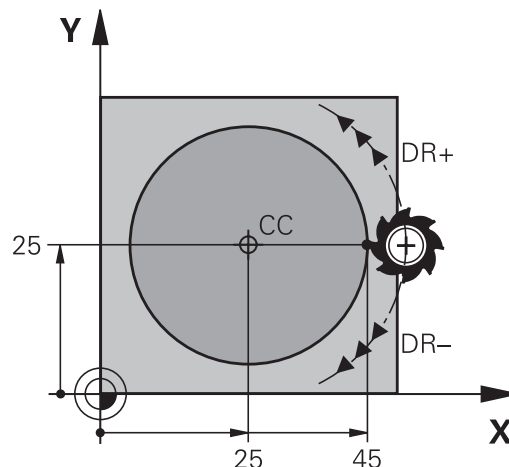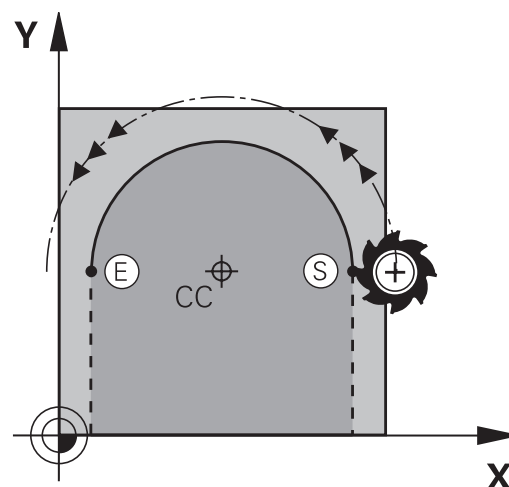

## Cirkelrörelse i ett annat plan

Styrsystemet utför normalt cirkulära förflyttningar i det aktiva bearbetningsplanet. Du kan också programmera cirkelrörelser som inte ligger i det aktiva bearbetningsplanet.

### Exempel

```
N30 T1 G17 S4000*
```

```
N50 I+25 K+25*
```

```
N60 G01 G42 X+45 Y+25 Z+25 F200 M3*
```

```
N70 G03 X+45 Z+25*
```

Om du samtidigt roterar denna cirkelrörelse uppstår en cirkel i rymden (cirkel i tre axlar).

**Fullcirkel**

Programmera samma koordinater för slutpunkten som för startpunkten.



Cirkelbågens start- och slutpunkt måste ligga på cirkelbågen.

Inmatningstoleransens maximala värde motsvarar 0.016 mm. Du ställer in inmatningstoleransen i maskinparameter **circleDeviation** (Nr. 200901).

Minsta möjliga cirkel som styrsystemet kan utföra: 0.016 mm.



## Cirkelbåge G02/G03/G05 med fast radie


Verktyget förflyttas på en cirkelbåge med radie R.

### Rotationsriktning

- Medurs: **G02**
- Moturs: **G03**
- Utan uppgift om rotationsriktning: **G05**. Styrsystemet utför cirkelbågen enligt den sist programmerade rotationsriktningen.



- ▶ **Koordinaten** för cirkelbågens slutpunkt
- ▶ **Radie R** Varning: Förtecknet bestämmer cirkelbågens storlek!
- ▶ **Miscellaneous function M**
- ▶ **Matning F**

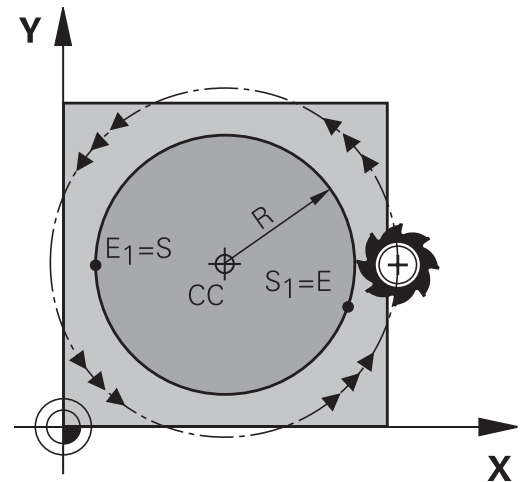

### Fullcirkel

För att åstadkomma en fullcirkel programmerar man två cirkelblock efter varandra:

Den första halvcirkelns slutpunkt är den andra halvcirkelns startpunkt. Den andra halvcirkelns slutpunkt är den förstas startpunkt.

### Centrumvinkel CCA och cirkelbågens radie R

Konturens startpunkt och slutpunkt kan förbindas med fyra olika cirkelbågar, vilka alla har samma radie:

Mindre cirkelbåge:  $CCA < 180^\circ$

Radien har positivt förtecken  $R > 0$


Större cirkelbåge:  $CCA > 180^\circ$

Radien har negativt förtecken  $R < 0$

Med rotationsriktningen definierar man om cirkelbågens välvning skall vara utåt (konvex) eller inåt (konkav):

Konvex: Rotationsriktning **G02** (med radiekompensering **G41**)

Konkav: Rotationsriktning **G03** (med radiekompensering **G41**)

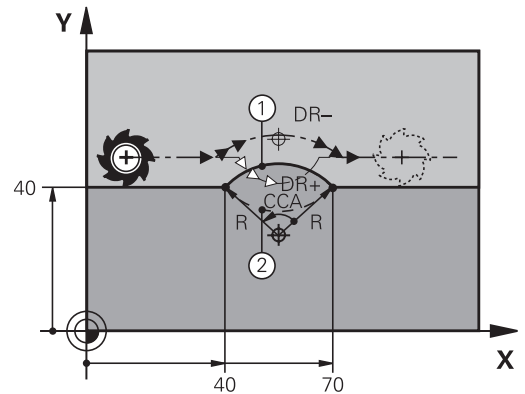

Avståndet från cirkelbågens start- och slutpunkt får inte vara större än cirkelns diameter.

Den maximala radien är 99,9999 m.

Även vinkelaxlar A, B och C kan anges.

Styrsystemet utför normalt cirkulära förflyttningar i det aktiva bearbetningsplanet. Du kan också programmera cirkel som inte ligger i det aktiva bearbetningsplanet. Om du samtidigt roterar denna cirkelrörelse uppstår en cirkel i rymden (cirkel i tre axlar).

```
N100 G01 G41 X+40 Y+40
F200 M3*
```

```
N110 G02 X+70 Y+40 R+20* ; cirkelbana 1
```

eller


```
N110 G03 X+70 Y+40 R+20* ; cirkelbana 2
```

eller

```
N110 G02 X+70 Y+40 R-20* ; cirkelbana 3
```

eller

```
N110 G03 X+70 Y+40 R-20* ; cirkelbana 4
```

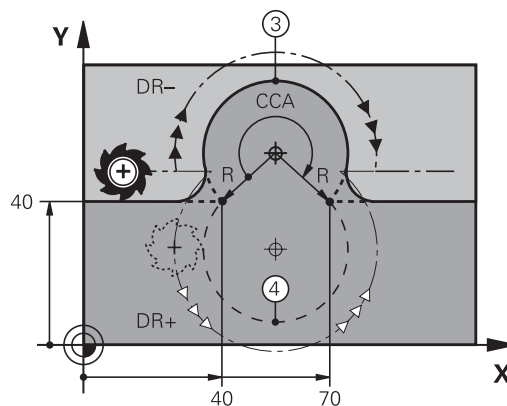

## Cirkelbåge G06 med tangentiell anslutning


Verktyget förflyttas på en cirkelbåge som ansluter tangentiellt till det föregående programmerade konturelementet.

En anslutning är tangentiell då skärningspunkten mellan två konturelement är mjuk och kontinuerlig. Det bildas alltså inget synligt hörn i skarven mellan konturelementen.

Konturelementet som cirkelbågen skall ansluta tangentiellt till skall programmeras i blocket direkt före **G06**-blocket. För detta behövs minst två positioneringsblock



- ▶ **Koordinater** för cirkelbågens slutpunkt, om det behövs:
- ▶ **Matning F**
- ▶ **Miscellaneous function M**

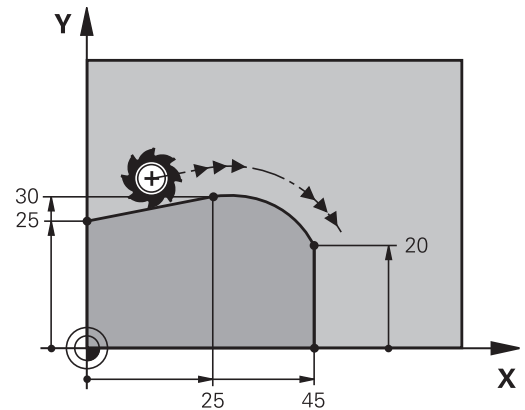

```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3*
```

```
N80 X+25 Y+30*
```

```
N90 G06 X+45 Y+20*
```

```
N100 G01 Y+0*
```



**G06**-blocket och det föregående programmerade konturelementet skall innehålla båda koordinaterna i planet som cirkelbågen skall utföras i!

## Linjär överlagring för cirkelbana

Du kan överlagra cirkelbanor med rätvinkliga koordinater med en linjär rörelse, t.ex. för tillverkning av en helix.

Linjär överlagring är möjlig för följande cirkelbanor:

- Cirkelbana **C**

**Ytterligare information:** "Cirkelbåge runt cirkelcentrum ", Sida 163

- Cirkelbana **CR**

**Ytterligare information:** "Cirkelbåge G02/G03/G05 med fast radie", Sida 165

- Cirkelbana **CT**

**Ytterligare information:** "Cirkelbåge G06 med tangentiell anslutning", Sida 167



Den tangentiella övergången inverkar bara på axlarna för cirkelplanet och inte på den linjära överlagringen.

Alternativt kan du överlagra cirkelbanor med polära koordinater med linjära rörelser.

**Ytterligare information:** "Skruvlinje (Helix)", Sida 175

### Anmärkning beträffande inmatning

Du definierar en cirkelbana **G02**, **G03** eller **G05** med tre axeluppgifter med hjälp av den fria syntaxinmatningen.


**Ytterligare information:** "Fri editering av NC-program", Sida 198

### Exempel

```
N110 G03 X+50 Y+50 Z-3 R  
+50*
```


; Cirkelbana med linjär överlagring  
för Z-axeln

## Exempel: Rätlinjerörelse och fas med rätvinkliga koordinater

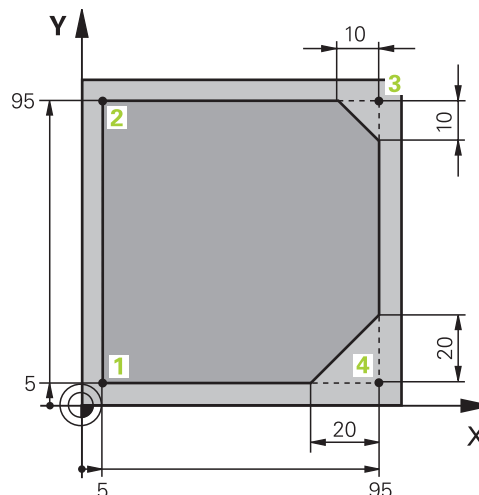


<b>%LINEAR G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition för simulering av bearbetningen
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Verktogsanrop med spindelaxel och spindelvarvtal
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikör verktyget i spindelaxeln med snabbtransport
<b>N50 X-10 Y-10*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N60 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Kör på bearbetningsdjupet med matning $F = 1000$ mm/min
<b>N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*</b>	Förflyttning till konturen vid punkt 1, aktivera radiekompensering G41
<b>N80 G26 R5 F150*</b>	Tangentiell framkörning
<b>N90 Y+95*</b>	Förflyttning till punkt 2
<b>N100 X+95*</b>	Programmera första räta linjen för hörn 3
<b>N110 G24 R10*</b>	Programmering av fas med längd 10 mm
<b>N120 Y+5*</b>	Programmera andra räta linjen för hörn 3 och första räta linjen för hörn 4
<b>N130 G24 R20*</b>	Programmering av fas med längd 20 mm
<b>N140 X+5*</b>	Programmera andra räta linjen för hörn 4 och kör fram till senaste konturpunkt 1
<b>N150 G27 R5 F500*</b>	Tangentiell frånkörning
<b>N160 G40 X-20 Y-20 F1000*</b>	Frikör i bearbetningsplanet, upphäv radiekompensering
<b>N170 G00 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N99999999 %LINEAR G71 *</b>	

## Exempel: Cirkelrörelse med rätvinkliga koordinater

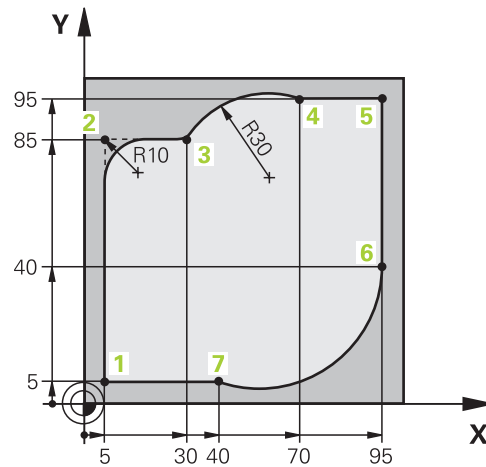

<b>%CIRCULAR G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition för grafisk simulering av bearbetningen
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Verktögsanrop med spindelaxel och spindelvarvtal
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikör verktyget i spindelaxeln med snabbtransport
<b>N50 X-10 Y-10*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N60 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Kör på bearbetningsdjupet med matning F = 1000 mm/min
<b>N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*</b>	Kör fram till konturen på punkt 1 med radiekompensering G41
<b>N80 G26 R5 F150*</b>	Tangentiell framkörning
<b>N90 Y+85*</b>	Programmera första räta linjen för hörn 2
<b>N100 G25 R10*</b>	Programmera rundning med R = 10 mm, matning F = 150 mm/min
<b>N110 X+30*</b>	Kör fram till punkt 3 startpunkt för cirkelbana
<b>N120 G02 X+70 Y+95 R+30*</b>	Kör fram till punkt 4 slutpunkt för cirkelbana med G02 och radie R = 30 mm
<b>N130 G01 X+95*</b>	Förflyttning till punkt 5
<b>N140 Y+40*</b>	Förflyttning till punkt 6
<b>N150 G06 X+40 Y+5*</b>	Kör fram till punkt 7 slutpunkt för cirkelbana, cirkelbåge med tangentiell anslutning på punkt 6, styrsystemet beräknar radien
<b>N160 G01 X+5*</b>	Förflyttning till sista konturpunkten 1
<b>N170 G27 R5 F500*</b>	Lämna konturen på en cirkelbana med tangentiell anslutning
<b>N180 G40 X-20 Y-20 F1000*</b>	Frikörning i bearbetningsplanet, upphäv radiekompensering
<b>N190 G00 Z+250 M2*</b>	Frikör verktyget i verktygsaxeln, programslut
<b>N99999999 %CIRCULAR G71 *</b>	

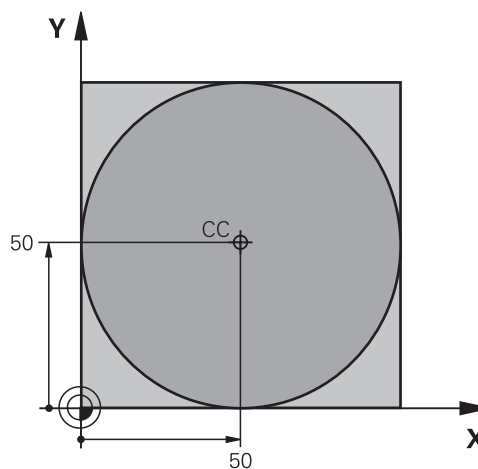**Exempel: Fullcirkel med rätvinkliga koordinater**


<b>%C-CC G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3150*</b>	Verktögsanrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 I+50 J+50 *</b>	Definiera cirkelcentrum
<b>N60 X-40 Y+50*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N70 G01 Z-5 F1000 M3 *</b>	Förflyttning till bearbetningsdjupet
<b>N80 G41 X+0 Y+50 F300*</b>	Förflyttning till cirkelbågens startpunkt, radiekompensering G41
<b>N90 G26 R5 F150 *</b>	Tangentiell framkörning
<b>N100 G02 X+0*</b>	Förflyttning till cirkelns slutpunkt (=cirkelns startpunkt)
<b>N110 G27 R5 F500*</b>	Tangentiell frånkörning
<b>N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000*</b>	Frikörning i bearbetningsplanet, upphäv radiekompensering
<b>N130 G00 Z+250 M2 *</b>	Frikörning av verktyget i verktygsaxeln, programslut
<b>N99999999 %C-CC G71 *</b>	

## 5.5 Konturrörelser – Polära koordinater





### Översikt

Med polära koordinater definierar man en position via en vinkel **H** och ett avstånd **R** från en tidigare definierad Pol **I, J**.

Polära koordinater användes med fördel vid:

- Positioner på cirkelbågar
- Arbetsstyckesritningar med vinkeluppgifter, t.ex. vid hålcirklar

### Översikt konturfunktioner med polära koordinater

Knapp	Verktögsflyttning	Erforderliga uppgifter	Sida
 L + P	Rätlinje	Polär radie, polär vinkel för rätlinjens slutpunkt	173
 C + P	Cirkelbåge runt cirkelcentrum/Pol till cirkelbågens slutpunkt	Polär vinkel för cirkelbågens slutpunkt	174
 CR + P	Cirkelbåge enligt aktiv rotationsriktning	Polär vinkel för slutpunkten	174
 CT + P	Cirkelbåge med tangentiell anslutning till föregående konturelement	Polär radie, polär vinkel för cirkelbågens slutpunkt	174
 C + P	Överlagring av en cirkelbåge och en rätlinje	Polär radie, polär vinkel för cirkelbågens slutpunkt, koordinat för slutpunkten i verktygsaxeln	175




## Polära koordinater utgångspunkt: Pol I, J

Pol (I, J) kan du definiera på ett valfritt ställe i NC-programmet innan du anger positioner med polära koordinater. Definitionen av Pol programmeras på samma sätt som vid ett cirkelcentrum.

SPEC  
FCT

- ▶ Programmera Pol: Tryck på knappen **SPEC FCT**.
- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- ▶ Tryck på softkey **DIN/ISO**
- ▶ Tryck på softkey **I** eller **J**
- ▶ **Koordinater:** Ange rätvinkliga koordinater för Pol eller för att överföra den senast programmerade positionen: **G29** anges. Definiera Pol innan du programmerar polära koordinater. Pol programmeras endast i rätvinkliga koordinater. Pol är aktiv ända tills du definierar en ny Pol.

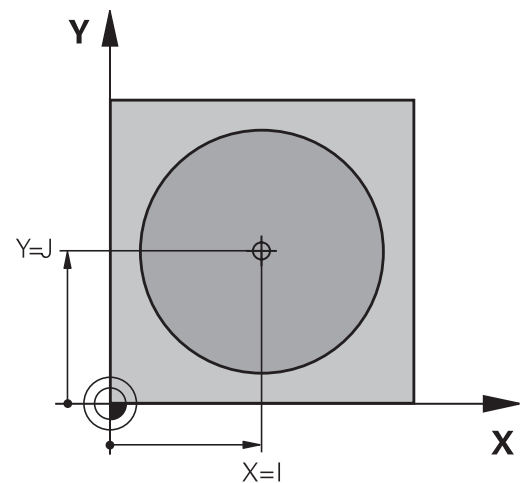

N110 I+30 J+10\*

## Rätlinje med snabbtransport G10 eller rätlinje med matning F G11

Verktyget förflyttas på en rät linje från sin aktuella position till den räta linjens slutpunkt. Startpunkten är det föregående NC-blockets slutpunkt.



- ▶ **Polär koordinatradie R:** Ange avståndet från den räta linjens slutpunkt till Pol CC



- ▶ **Polär koordinatvinkel H:** Vinkelposition för den räta linjens slutpunkt mellan  $-360^\circ$  och  $+360^\circ$

Förtecknet för **H** bestäms av vinkelreferensaxeln:

- För moturs vinkel från vinkelreferensaxeln till **R:**  $H > 0$
- För medurs vinkel från vinkelreferensaxeln till **R:**  $H < 0$


N120 I+45 J+45 \*

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3 \*

N140 H+60\*

N150 G91 H+60 \*

N160 G90 H+180 \*

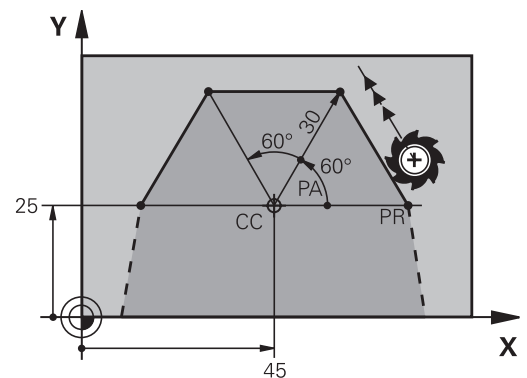

## Cirkelbåge G12/G13/G15 runt Pol I, J


Den polära koordinatradie **R** är samtidigt cirkelbågens radie. **R** är bestämd genom avståndet mellan startpunkten och Pol **I, J**. Den sist programmerade verktygspositionen innan cirkelbågen är cirkelbågens startpunkt.

### Rotationsriktning

- Medurs: **G12**
- Moturs: **G13**
- Utan uppgift om rotationsriktning: **G15**. Styrsystemet utför cirkelbågen enligt den sist programmerade rotationsriktningen.



- ▶ **Polär koordinatvinkel H:** Vinkelposition för cirkelbågens slutpunkt mellan  $-99999,9999^\circ$  och  $+99999,9999^\circ$

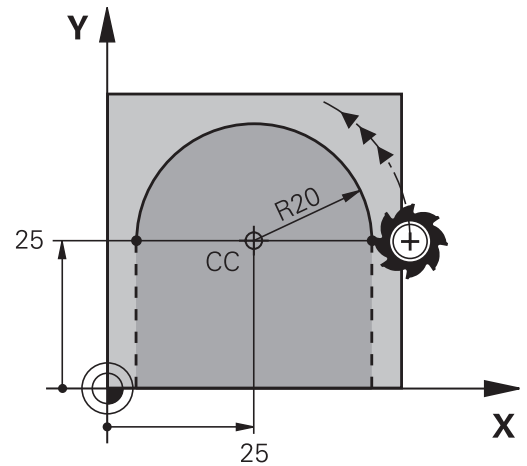

N180 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3\*

N190 I+25 J+25\*


N200 G13 H+180 \*

## Cirkelbåge G16 med tangentiell anslutning

Verktyget förflyttas på en cirkelbåge som ansluter tangentiellt till det föregående konturelementet.



- ▶ **Polär kordinatradie R:** Avstånd från cirkelbågens slutpunkt till Pol **I, J**
- ▶ **Polär koordinatvinkel H:** Vinkelposition för cirkelbågens slutpunkt

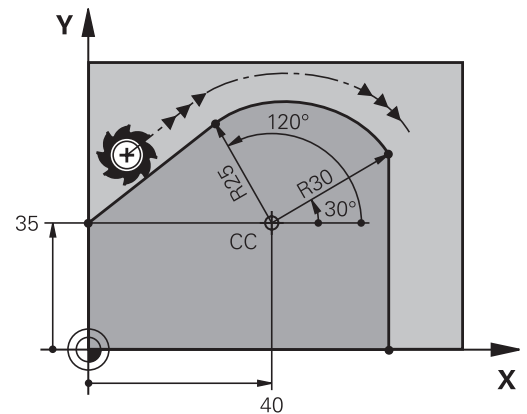

**i** Polen är **inte** konturcirkelns centrumpunkt!

### Exempel

N120 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3\*

N130 I+40 J+35\*

N140 G11 R+25 H+120 \*

N150 G16 R+30 H+30 \*


N160 G01 Y+0 \*

## Skruvlinje (Helix)

En skruvlinje uppstår ur överlagringen för en cirkelrörelse med polära koordinater och en rätlinjig rörelse lodrätt. Cirkelbågen programmeras i ett huvudplan.

Alternativt kan du överlagra cirkelbanor med kartesiska koordinater med linjära rörelser.

**Ytterligare information:** "Linjär överlagring för cirkelbana", Sida 168

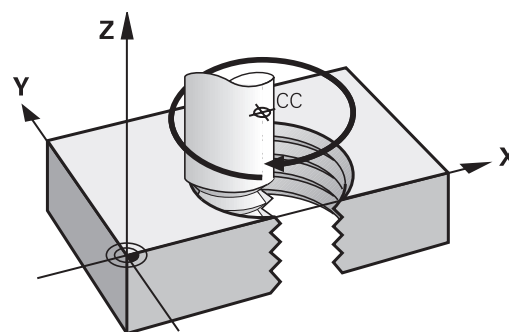

### Användningsområde

- Inner- och yttergångar med stora diametrar
- Smörjspår

### Beräkning av skruvlinjen

För programmeringen behöver man den inkrementala uppgiften om den totala vinkeln som verktyget skall förflyttas på skruvlinjen samt skruvlinjens totala höjd.

Antal gånger n:	Gångor + gängöverlapp vid gängans början och slut
Total höjd h:	Stigning P x antal gånger n
Inkremental total vinkel <b>G91 H:</b>	Antal gånger x 360° + vinkel för gängans början + vinkel för gängöverlapp
Startkoordinat Z:	Stigning P x (gångor + gängöverlapp vid gängans början)

### Skruvlinjens form

Tabellen visar sambandet mellan arbetsriktningen, rotationsriktningen och radiekompenseringen för olika konturformer.

Invändig gänga	Arbetsriktning	Rotationsriktning	Radiekompensering
hörgänga	Z+	<b>G13</b>	<b>G41</b>
vänstergänga	Z+	<b>G12</b>	<b>G42</b>
hörgänga	Z-	<b>G12</b>	<b>G42</b>
vänstergänga	Z-	<b>G13</b>	<b>G41</b>
Utvändig gänga			
hörgänga	Z+	<b>G13</b>	<b>G42</b>
vänstergänga	Z+	<b>G12</b>	<b>G41</b>
hörgänga	Z-	<b>G12</b>	<b>G41</b>
vänstergänga	Z-	<b>G13</b>	<b>G42</b>

### Programmering av skruvlinje



Definiera för **G13** en positiv inkrementell totalvinkel **G91 H** och för **G14** en negativ totalvinkel, eftersom verktyget annars kan röra sig i en felaktig bana.


För den totala vinkeln **G91 h** kan ett värde mellan  $-99\,999,9999^\circ$  till  $+99\,999,9999^\circ$  anges.



- ▶ **Polär koordinatvinkel:** Ange den totala inkrementala vinkeln som verktyget skall förflyttas på skruvlinjen.



- ▶ **Efter inmatning av vinkeln väljer man verktygsaxeln med en av axelvalsknapparna**
- ▶ Ange **koordinat** för skruvlinjens höjd inkrementalt
- ▶ Ange **radiekompensering** enligt tabellen

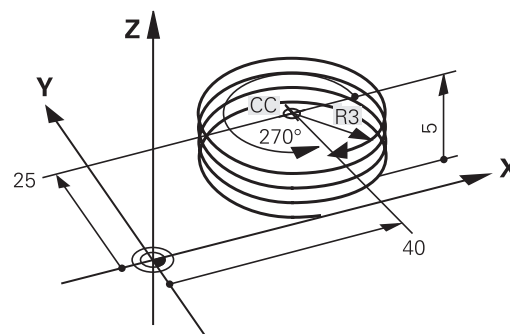


### Exempel: Gänga M6 x 1 mm med 5 gängor

```
N120 G01 Z+0 F100 M3*
```

```
N130 I+40 J+25*
```


```
N140 G11 G41 R+3 H+270 *
```

```
N150 G12 G91 H-1800 Z+5*
```

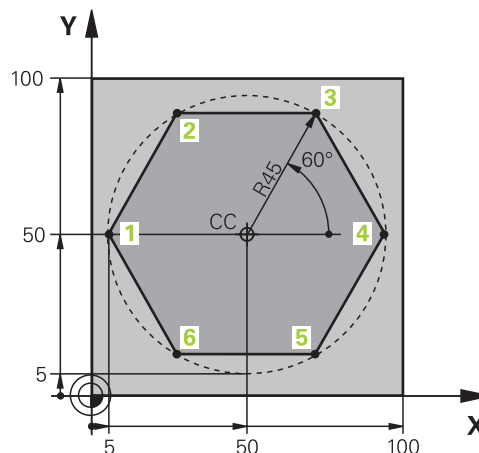**Exempel: Rätlinjerörelse polärt**


<b>%LINEARPO G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Verktögsanrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Definiera utgångspunkt för polära koordinater
<b>N50 I+50 J+50 *</b>	Frikörning av verktyget
<b>N60 G10 R+60 H+180*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N70 G01 Z-5 F1000 M3 *</b>	Förflyttning till bearbetningsdjupet
<b>N80 G11 G41 R+45 H+180 F250*</b>	Förflyttning till konturen vid punkt 1
<b>N90 G26 R5*</b>	Förflyttning till konturen vid punkt 1
<b>N100 H+120*</b>	Förflyttning till punkt 2
<b>N110 H+60*</b>	Förflyttning till punkt 3
<b>N120 H+0*</b>	Förflyttning till punkt 4
<b>N130 H-60*</b>	Förflyttning till punkt 5
<b>N140 H-120*</b>	Förflyttning till punkt 6
<b>N150 H+180*</b>	Förflyttning till punkt 1
<b>N160 G27 R5 F500*</b>	Tangentiell fränkörning
<b>N170 G40 R+60 H+180 F1000*</b>	Frikörning i bearbetningsplanet, upphäv radiekompensering
<b>N180 G00 Z+250 M2*</b>	Frikörning i spindelaxeln, programslut
<b>N99999999 %LINEARPO G71 *</b>	

## Exempel: Helix

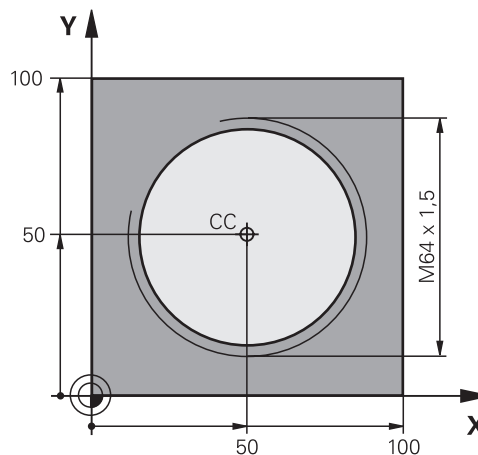

<b>%HELIX G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S1400*</b>	Verktogsanrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 X+50 Y+50*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N60 G29*</b>	Överför den sist programmerade positionen som Pol
<b>N70 G01 Z-12,75 F1000 M3*</b>	Förflyttning till bearbetningsdjupet
<b>N80 G11 G41 R+32 H+180 F250*</b>	Förflyttning till första konturpunkten
<b>N90 G26 R2*</b>	Anslutning
<b>N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200*</b>	Förflyttning med Helix-interpolering
<b>N110 G27 R2 F500*</b>	Tangentiell frångörning
<b>N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N130 G00 Z+250 M2*</b>	
<b>N99999999 %HELIX G71 *</b>	

## 5.6 Konturrörelser – Flexibel konturprogrammering FK


### Grunder

Arbetsstyckesritningar som inte är NC-anpassade innehåller ofta måttuppgifter som man inte kan programmera med de grå dialogknapparna.

Sådana uppgifter programmerar man direkt med hjälp av den flexibla konturprogrammeringen FK, t.ex.

- när kända koordinater ligger på konturelementet eller i dess närhet
- när koordinatuppgifter refererar till ett annat konturelement
- när riktningssuppgifter och uppgifter om konturförloppet är kända

Styrsystemet beräknar konturen utifrån de kända koordinatuppgifterna och stödjer programmeringsdialogen med en interaktiv FK-grafik. Bilden upp till höger visar ett exempel på ritningsunderlag som enklast definieras med FK-programmering.

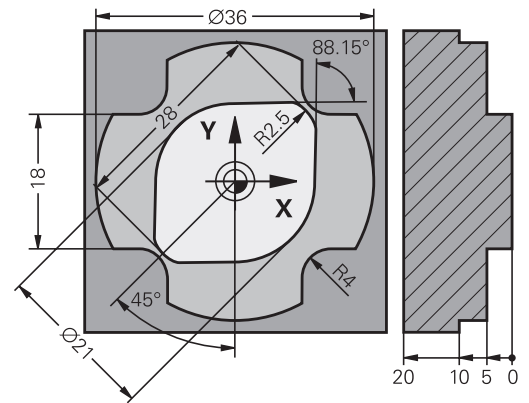

#### Programmeringsanvisning

Ange alla tillgängliga uppgifter om varje konturelement. Programmera även uppgifter som inte förändras i varje NC-block: Icke programmerade uppgifter tolkas som okända!

Q-parametrar är tillåtna i alla FK-element förutom element med relativa referenser (t.ex. **RX** eller **RAN**), med andra ord element som refererar till andra NC-block.

Om man blandar både konventionell programmering och flexibel konturprogrammering i ett NC-program så måste varje FK-avsnitt vara entydigt bestämt.

Programmera alla konturer innan du kombinerar dem exempelvis med SL-cykler. På detta sätt säkerställer du att konturerna är korrekt definierade och du slipper onödiga felmeddelanden.

Styrsystemet behöver en fast utgångspunkt för alla beräkningar. Programmera därför en position med de grå dialogknapparna, som innehåller bearbetningsplanets båda koordinater, innan FK-avsnittet. I detta NC-block får inga Q-parametrar programmeras.

Om det första NC-blocket i FK-avsnittet är ett **FCT**- eller **FLT**-block måste du före detta ha programmerat minst två NC-block via de grå dialogknapparna. På detta sätt är framkörningsriktningen entydigt bestämd.

Ett FK-avsnitt får inte börja direkt efter ett **L**.

Du kan inte kombinera cykelanropet **M89** med FK-programmering.

## Bestämma bearbetningsplan

Konturelement som programmeras med flexibel konturprogrammering kan bara programmeras i bearbetningsplanet.

Styrsystemet bestämmer bearbetningsplanet för FK-programmeringen enligt följande hierarki:

- 1 Genom det i ett **FPOL**-block beskrivna planet
- 2 I Z/X-planet när FK-sekvensen utförs i svarvdrift
- 3 Via det i **T**-blocket definierade bearbetningsplanet (t.ex. **G17** = X/Y-plan)
- 4 När inget har valts är standardplanet X/Y aktivt

Presentationen av FK-softkeys påverkas av spindelaxeln i råämnesdefinitionen. När du har angivit spindelaxel **G17** i råämnesdefinitionen, visar styrsystemet enbart FK-softkeys för X/Y-planet.

 


Den fulla omfattningen av styrsystemsfunktionerna är bara tillgänglig när verktygsaxeln **Z** används, t.ex. mönsterdefinition **PATTERN DEF**.

I begränsad omfattning har maskintillverkaren förberett och konfigurerat användning av verktygsaxlarna **X** och **Y**.

## Byta bearbetningsplan

Gör på följande sätt om du behöver programmera ett annat bearbetningsplan än det som för tillfället är aktivt:




- ▶ Tryck på softkey **PLAN XY ZX YZ**
- ▶ Styrsystemet presenterar då FK-softkeys enligt det nyligen valda planet.



## Grafik i FK-programmeringen

**i** För att kunna använda grafiken vid FK-programmering väljer man bildskärmsuppdelning **PROGRAM + GRAFIK**.  
**Ytterligare information:** "Programmering", Sida 75

**i** Programmera alla konturer innan du kombinerar dem exempelvis med SL-cykler. På detta sätt säkerställer du att konturerna är korrekt definierade och du slipper onödiga felmeddelanden.

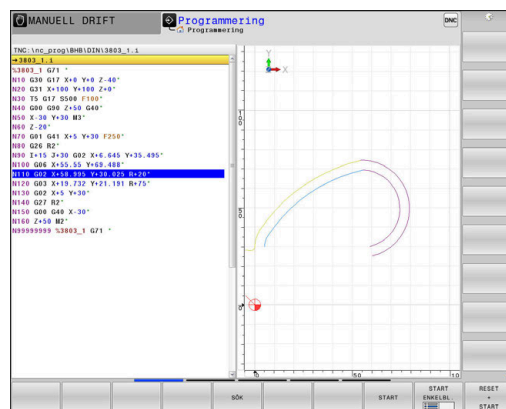

Med ofullständiga koordinatuppgifter kan oftast inte en arbetsstyckeskontur bestämmas entydigt. I dessa fall presenterar styrsystemet de olika möjliga lösningarna i FK-grafiken och man får själv möjlighet att välja en av dessa lösningar.

Styrsystemet använder olika färger i FK-grafiken:

- **blå:** entydigt bestämt konturelement  
 Styrsystemet visar det sista FK-elementet med blå färg först efter fränkörningsrörelsen.
- **lila:** ännu icke bestämt konturelement
- **ockra:** verktygscentrumets bana
- **röd:** snabbtransportförflyttning
- **grön:** flera möjliga lösningar

När de inmatade uppgifterna erbjuder flera lösningar och konturelementet presenteras med grön färg så väljer man den korrekta konturen på följande sätt:



- ▶ Tryck på softkey **VISA LÖSNING** upprepade gånger tills det korrekta konturelementet visas. Om möjliga lösningar inte går att urskilja i standardvisningen använder du zoomfunktionen



- ▶ Det presenterade konturelementet motsvarar ritningsunderlaget: Bestäm med softkey **VÄLJ LÖSNING**

Om man ännu inte vill välja en med grön färg presenterad kontur så trycker man på softkey **START ENKELBL.**, för att fortsätta FK-dialogen.

**i** Konturelement som presenteras med grön färg bör väljas med **VÄLJ LÖSNING** så snart som möjligt. Detta underlättar TNC:ns beräkningar av efterföljande konturelement.

### Visa blocknummer i grafikfönstret

För att visa blocknummer i grafikfönstret:



- ▶ Växla softkey **VISA BLOCK-NR.** till **PÅ**

## Öppna FK-dialog

Gör på följande sätt för att öppna FK-dialogen:



- ▶ Tryck på knappen **FK**
- ▶ Styrsystemet visar softkeyraden med FK-funktioner.

När man öppnar FK-dialogen med en av dessa softkeys så visar styrsystemet ytterligare softkeyrader. Med dessa kan man ange kända koordinater, ge riktningssangivelser och mata in uppgifter om konturförloppet.

Softkey	FK-element
	Rätlinje med tangentiell anslutning
	Rätlinje utan tangentiell anslutning
	Cirkelbåge med tangentiell anslutning
	Cirkelbåge utan tangentiell anslutning
	Pol för FK-programmering
	Välja bearbetningsplan

## Avsluta FK-dialog

Gör på följande sätt för att avsluta FK-programmeringens softkeyrad:



- ▶ Tryck på softkey **SLUT**

Alternativ



- ▶ Tryck på knappen **FK** på nytt

## Pol för FK-programmering



- ▶ Visa softkeys för Flexibel konturprogrammering: Tryck på knappen **FK**



- ▶ Öppna dialogen för definition av Pol: Tryck på softkey **FPOL**
- ▶ Styrsystemet visar axelsoftkeys för det aktiva bearbetningsplanet.
- ▶ Ange Pol-koordinaterna via dessa softkeys



 
Pol för FK-programmeringen förblir aktiv ända tills du definierar den på nytt via FPOL.

## Flexibel programmering av räta linjer

### Rätlinje utan tangentiell anslutning



- ▶ Visa softkeys för Flexibel konturprogrammering: Tryck på knappen **FK**




- ▶ Öppna dialogen för flexibel rätlinje: Tryck på softkey **FL**
- ▶ Styrsystemet visar ytterligare softkeys.
- ▶ Ange alla kända uppgifter i NC-blocket med hjälp av dessa softkeys
- ▶ FK-grafiken presenterar den programmerade konturen med lila färg tills de inmatade uppgifterna är tillräckliga. Flera lösningar presenteras i grafiken med grön färg.  
**Ytterligare information:** "Grafik i FK-programmeringen", Sida 181

### Rätlinje med tangentiell anslutning

 När en rätlinje skall ansluta tangentiellt till det föregående konturelementet öppnar man dialogen med softkey :



- ▶ Visa softkeys för Flexibel konturprogrammering: Tryck på knappen **FK**



- ▶ Öppna dialogen: Tryck på softkey **FLT**
- ▶ Ange alla kända uppgifter i NC-blocket med hjälp av softkeys

## Flexibel programmering av cirkelbågar

### Cirkelbåge utan tangentiell anslutning



- ▶ Visa softkeys för Flexibel konturprogrammering: Tryck på knappen **FK**



 
- ▶ Öppna dialogen för flexibel cirkelbåge: Tryck på softkey **FC**
- ▶ Styrsystemet visar softkeys för direkta uppgifter om cirkelbågen eller uppgifter om cirkelns centrum.
- ▶ Ange alla kända uppgifter i NC-blocket med hjälp av dessa softkeys
- ▶ FK-grafiken presenterar den programmerade konturen med lila färg tills de inmatade uppgifterna är tillräckliga. Flera lösningar presenteras i grafiken med grön färg.  
**Ytterligare information:** "Grafik i FK-programmeringen", Sida 181

### Cirkelbåge med tangentiell anslutning

När en cirkelbåge skall ansluta tangentiellt till det föregående konturelementet öppnar man dialogen med softkey **FCT**:



- ▶ Visa softkeys för Flexibel konturprogrammering:  
Tryck på knappen **FK**



- ▶ Öppna dialogen: Tryck på softkey **FCT**
- ▶ Ange alla kända uppgifter i NC-blocket med hjälp av softkeys




### Cirkelcentrum CC, radie och rotationsriktning i FC-/FCT-block

Styrsystemet beräknar cirkelcentrumet för flexibelt programmerade cirkelbågar utifrån de inmatade uppgifterna. Därför är det även vid FK-programmering möjligt att programmera fullcirklar med ett NC-block.

Om man vill definiera cirkelcentrum med polära koordinater måste Pol programmeras med funktionen FPOL istället för med CC. FPOL är aktiv fram till nästa NC-block med **FPOL** och anges med rätvinkliga koordinater.





Ett programmerat eller automatiskt beräknat cirkelcentrum eller Pol är bara verskamma inom sammanhängande konventionella eller FK-avsnitt. När ett FK-avsnitt separerar två konventionellt programmerade programavsnitt, förloras då informationen om ett cirkelcentrum eller Pol. De båda konventionellt programmerade avsnitten måste innehålla separata och eventuellt identiska CC-block. Omvänt leder även konventionella avsnitt mellan två FK-avsnitt till att denna information förloras.


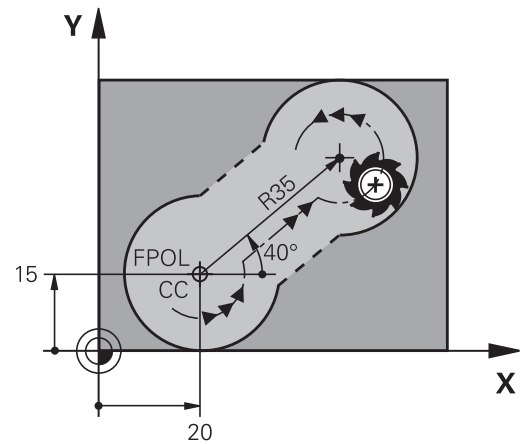


#### Softkeys

  
#### Kända uppgifter



Cirkelcentrum i rätvinkliga koordinater

  

Centrumpunkt i polära koordinater

 

Cirkelbågens rotationsriktning



Cirkelbågens radie

#### Exempel

N10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15\*

N20 FPOL X+20 Y+15\*

 
N30 FL AN+40\*

N40 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40\*

### Slutna konturer


Med softkey **CLSD** kan man markera början och slut på en sluten kontur. Därigenom reduceras antalet möjliga lösningar för det sista konturelementet.

**CLSD** anger man som ett tillägg till en annan konturuppgift i ett FK-avsnitts första och sista NC-block.

Softkey	Kända uppgifter
	Början på kontur: CLSD+
	Slut på kontur: CLSD-

### Exempel

N10 G01 X+5 Y+35 G41 F500 M3*
N20 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35*
...
N30 FCT DR- R+15 CLSD-*

 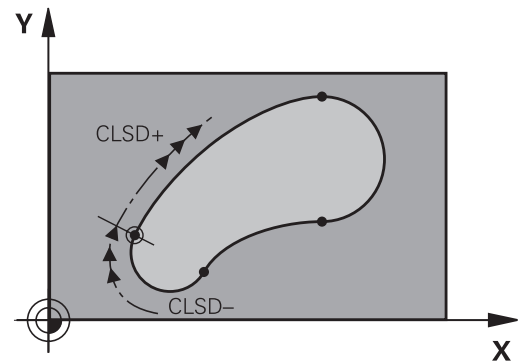

 

 
 

 


## Hjälppunkter


 
 
 

 
Både för flexibla rätlinjer och för flexibla cirkelbågar kan man ange hjälppunkter som ligger på eller i närheten av konturen.

### Hjälppunkter på en kontur

Hjälpunkten befinner sig exakt på linjen alt. i linjens förlängning eller exakt på cirkelbågen.

Softkeys		Kända uppgifter
		X-koordinat för en rätlinjes hjälp- punkt P1 eller P2
		Y-koordinat för en rätlinjes hjälp- punkt P1 eller P2
		X-koordinat för en cirkelbåges hjälpunkt P1, P2 eller P3
		Y-koordinat för en cirkelbåges hjälpunkt P1, P2 eller P3


### Hjälppunkter bredvid en kontur

Softkeys		Kända uppgifter
		X- och Y-koordinat för hjälppunk- ten bredvid en rätlinje
		Avstånd mellan hjälpunkten och rätlinjen
		X- och Y-koordinat för hjälppunk- ten bredvid en cirkelbåge
		Avstånd mellan hjälpunkten och cirkelbågen

### Exempel

N10 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071\*

N20 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10\*

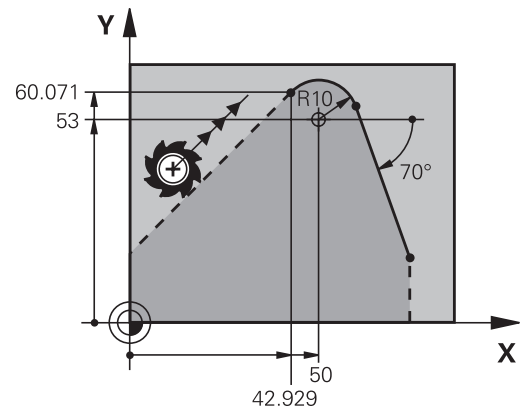



## Relativ referens


Relativa referenser är uppgifter som refererar till andra konturelement. Softkeys och programord för **R**elativa referenser börjar med ett **R**. Bilden till höger visar måttuppgifter som man bör programmera med relativa referenser.



Koordinater med relativ referens anges alltid inkrementalt. Dessutom anges NC-blocknumret på konturelementet som man refererar till.

Konturelementet, vars blocknummer man anger, får inte ligga mer än 64 positioneringsblock ifrån NC-blocket som man programmerar referensen i.


Om man raderar ett NC-block som ett annat block refererar till så kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande. Korrigera NC-programmet innan detta NC-block raderas.

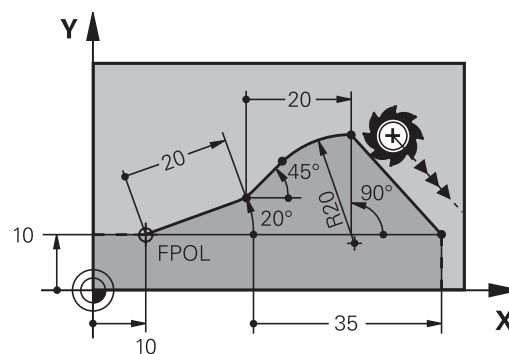

### Relativ referens till NC-block N: Slutpunktens koordinater

#### Softkeys
 
#### Kända uppgifter



Rätvinkliga koordinater i förhållande till NC-block N



Polära koordinater i förhållande till NC-block N

### Exempel

N10 FPOL X+10 Y+10\*




N20 FL PR+20 PA+20\*

N30 FL AN+45\*

N40 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 20\*

N50 FL IPR+35 PA+0 RPR 20\*

### Relativ referens till NC-block N: Konturelementets riktning och avstånd

Softkey	Kända uppgifter
	Vinkel mellan rätlinjen och ett annat konturelement alt. mellan cirkelbågens ingångstangent och ett annat konturelement.
	Rätlinje parallell med ett annat konturelement
	Avstånd mellan rätlinjen och det parallella konturelementet

#### Exempel

N10 FL LEN 20 AN+15\*


N20 FL AN+105 LEN 12.5\*

N30 FL PAR 10 DP 12.5\*

N40 FSELECT 2\*

N50 FL LEN 20 IAN+95\*

N60 FL IAN+220 RAN 20\*

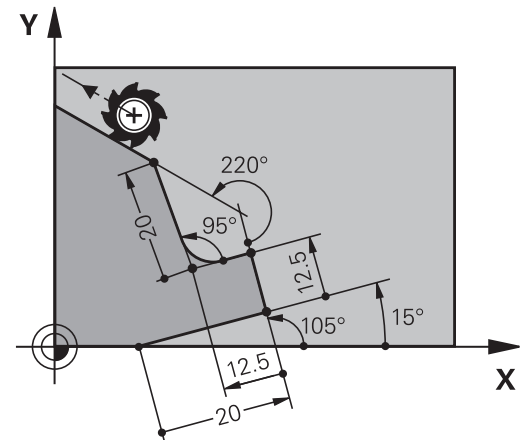

### Relativ referens till NC-block N: Cirkelcentrum CC

Softkey	Kända uppgifter
 	Rätvinkliga koordinater för cirkelcentrum i förhållande till NC-block N
 	Polära koordinater för cirkelcentrum i förhållande till NC-block N

#### Exempel

N10 FL X+10 Y+10 G41\*


N20 FL ...\*

N30 FL X+18 Y+35\*


N40 FL ...\*

N50 FL ...\*

N60 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX10 RCCY30\*

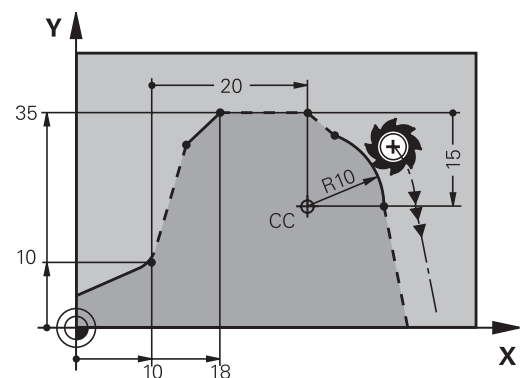

## Exempel: FK-programmering 1

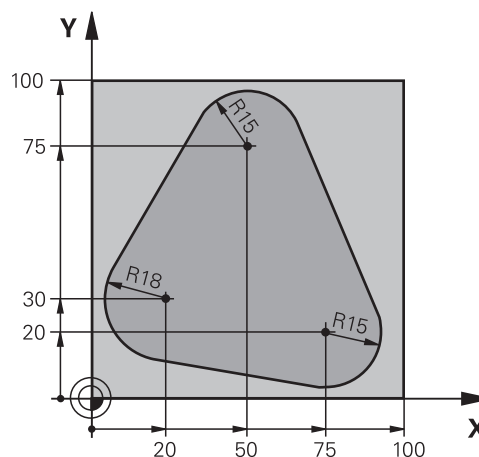

<b>%FK1 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T 1 G17 S500*</b>	Verktogsanrop
<b>N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 G00 X-20 Y+30 G40*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N60 G01 Z-10 G40 F1000*</b>	Förflyttning till bearbetningsdjupet
<b>N70 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 G41 F250*</b>	Förflyttning till konturen på en cirkelbåge med tangentiell anslutning
<b>N80 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30*</b>	FK-avsnitt:
<b>N90 FLT*</b>	Programmering av kända uppgifter om varje konturelement
<b>N100 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75*</b>	
<b>N110 FLT*</b>	
<b>N120 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20*</b>	
<b>N130 FLT*</b>	
<b>N140 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30*</b>	
<b>N150 DEP CT CCA90 R+5 F2000*</b>	Lämna konturen på en cirkelbåge med tangentiell anslutning
<b>N160 G00 X-30 Y+0*</b>	
<b>N170 G00 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N99999999 %FK1 G71 *</b>	



# 6

**Programmerings-  
hjälp**



## 6.1 GOTO-funktion

### Använda knappen GOTO


 

 
#### Hoppa med knappen GOTO

Med knappen **GOTO** kan du, oberoende av vilken driftart som är aktiv, hoppa till ett bestämt ställe i NC-programmet.

Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **GOTO**
- ▶ Styrsystemet visar ett nytt fönster
- ▶ Ange siffror
-  ▶ Välj hoppinstruktion via softkey, t.ex. hoppa angivet antal nedåt

Styrsystemet erbjuder följande möjligheter:

Softkey	Funktion
	Hoppa angivet antal rader uppåt
	Hoppa angivet antal nedåt
	Hoppa till det angivna blocknumret
	Hoppa till det angivna blocknumret





Använd bara hoppfunktionen **GOTO** vid programmering och testning av NC-program. Vid exekvering använder du funktionen **Blocksökn.**

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

#### Snabbval med knappen GOTO

Med knappen **GOTO** kan du öppna Smart-Select-fönstret som du enkelt kan välja specialfunktionerna eller cyklerna med.

Gör på följande sätt vid val av specialfunktioner:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
-  ▶ Tryck på knappen **GOTO**
- ▶ Styrsystemet visar ett fönster med strukturpresentationen av specialfunktionerna
- ▶ Välj önskad funktion

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

#### Öppna selekteringsfönster med knappen GOTO

När styrsystemet erbjuder en selekteringsmeny, kan du öppna selekteringsmenyn med knappen **GOTO**. På detta sätt kan du se de inmatningar som är möjliga.

## 6.2 Presentation av NC-programmet

### Syntaxframhävande


Styrsystemet presenterar syntaxelement med olika färger, beroende på deras betydelse. Genom att framhävandet med olika färger är NC-programmet lättare att läsa och mer översiktligt.

### Färgbetoning av syntaxelement

Användning	Färg
Standardfärg	Svart
Presentation av kommentarer	Grön
Presentation av siffervärden	Blå
Presentation av blocknummer	Lila
Presentation av FMAX	Orange
Presentation av matningar	Brun

### Rullningslist

Med rullningslistan i programfönstrets högra kant kan du förskjuta bildskärmsinnehållet med musen. Dessutom kan du via rullningslistans storlek och position utläsa programmets längd och markörens position.

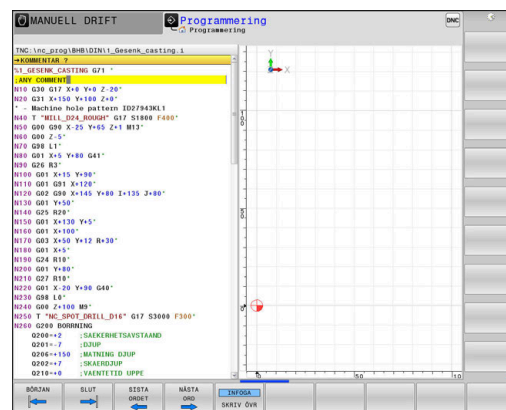

## 6.3 Infoga kommentarer


### Användningsområde

Du kan infoga kommentarer i ett NC-program för att förklara programsteg eller ge anvisningar.



Styrsystemet visar längre kommentarer med på olika sätt beroende på maskinparameter **lineBreak** (Nr. 105404). Antingen bryts kommentarens rader eller så visas tecknen >> för att symbolisera ytterligare innehåll. Det sista tecknet i ett kommentarblock från inte vara tilde (-).

Du har flera möjligheter att infoga kommentarer.

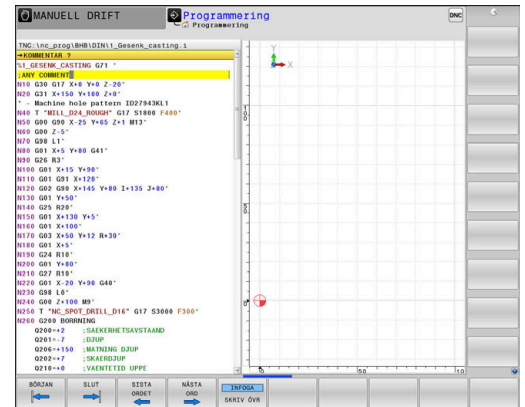

### Kommentar under programinmatningen

- ▶ Ange data för ett NC-block
- ▶ Tryck på ; (semikolon) på knappsatsen
- > Styrsystemet visar frågan **Kommentar?**
- ▶ Skriv kommentar
- ▶ Avsluta NC-blocket med knappen **END**

### Infoga kommentar i efterhand

- ▶ Välj det NC-block som kommentaren skall skrivas in i
- ▶ Välj det sista ordet i NC-blocket med knappen pil-höger:
- ▶ Tryck på ; (semikolon) på knappsatsen
- > Styrsystemet visar frågan **Kommentar?**
- ▶ Skriv kommentar
- ▶ Avsluta NC-blocket med knappen **END**

### Kommentar i ett eget NC-block

- ▶ Välj NC-block, efter vilket en kommentar skall infogas
- ▶ Öppna programmeringsdialogen med knappen ; (Semikolon) på knappsatsen
- ▶ Skriv in kommentaren och avsluta NC-blocket med knappen **END**

### Kommentera bort ett NC-block i efterhand

Gör på följande sätt när du vill ändra ett befintligt NC-block till att bli en kommentar:

- ▶ Välj det NC-block som skall kommenteras bort



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA KOMMENTAR**  
Alternativ
- ▶ Tryck på knappen < på knappsatsen
- > Styrsystemet genererar ett ; (semikolon) i blockets början.
- ▶ Tryck på knappen **END**



### Ändra kommentar till att bli ett NC-block

Gör på följande sätt för att ändra ett bortkommenterat NC-block till att bli ett aktivt NC-block:

- ▶ Välj det kommentarblock som du vill ändra



- ▶ Tryck på softkey **TA BORT KOMMENTAR**  
Alternativ
- ▶ Tryck på knappen > på knappsatsen
- ▶ Styrsystemet tar bort ; (semikolon) från blockets början.
- ▶ Tryck på knappen **END**

### Funktioner vid editering av en kommentar

Softkey	Funktion
	Hoppa till kommentarens början
	Hoppa till kommentarens slut
	Hoppa till ett ords början. Du separerar ord med mellanslag
	Hoppa till ett ords slut. Du separerar ord med mellanslag
	Växla mellan infogningsläge och överskrivningsläge

## 6.4 Fri editering av NC-program

Inmatning av vissa syntaxelement är inte möjlig direkt med hjälp av tillgängliga knappar eller softkeys i NC-editorn, t.ex. LN-block.

För att undvika användning av en extern texteditor erbjuder styrsystemet följande möjligheter:

- Fri syntaxinmatning i styrsystemets egen texteditor
- Fri syntaxinmatning i NC-editorn med hjälp av knappen ?

### Fri syntaxinmatning i styrsystemets egen texteditor

Gör på följande sätt för att ta komplettera ett befintligt NC-program med ytterligare syntax:



 
- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- > Styrsystemet öppnar filhanteringen.



- ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION**.



- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ EDITOR**
- > Styrsystemet öppnar ett selekteringsfönster.



- ▶ Välj option **TEXT-EDITOR**
- ▶ Bekräfta valet med **OK**
- ▶ Lägg till önskad syntax



Styrsystemet utför inte någon som helst syntaxkontroll i texteditorn. Kontrollera dina inmatningar i NC-editorn efteråt.

### Fri syntaxinmatning i NC-editorn med hjälp av knappen ?

Gör på följande sätt för att ta komplettera ett befintligt och öppnat NC-program med ytterligare syntax:



- ▶ Ange **?**
- > Styrsystemet öppnar ett nytt NC-block.



- ▶ Lägg till önskad syntax
- ▶ Bekräfta inmatningen med **END**



Styrsystemet utför en syntaxkontroll efter bekräftelsen. Fel resulterar i **ERROR**-block.

## 6.5 Hoppa över NC-block

### Infoga /-tecknet

Du kan välja att hoppa över NC-block.

För att hoppa över NC-block i driftart **Programmering** gör du på följande sätt:



- ▶ Välj önskat NC-block



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA**
- > Styrsystemet infogar /-tecknet.

### Radera /-tecknet

För att sluta att hoppa över NC-block i driftart **Programmering** gör du på följande sätt:



- ▶ Välj NC-block som hoppas över



- ▶ Tryck på softkey **TA BORT**
- > Styrsystemet tar bort /-tecknet.

## 6.6 Strukturera NC-program

### Definition, användningsområden

Styrsystemet ger dig möjlighet att kommentera NC-programmet med struktureringsblock. Länkningsblocken är texter (max. 252 tecken) som i form av kommentarer eller överskrifter förklarar de efterföljande programraderna.

Långa och komplexa NC-program blir överskådligare och mer lättförståeliga då de kan förses med lämpliga länkningsblock.

Detta underlättar mycket vid senare förändringar av NC-program. Man kan infoga länkningsblock på valfria ställen i NC-program.



Struktureringsblock kan även presenteras, men även bearbetas eller utökas, i ett eget fönster. Använd den för detta ändamål anpassade bildskärmsuppdelningen.

Styrsystemet förvaltar de infogade struktureringspunkterna i en separat fil (extension .SEC.DEP). Därigenom ökas hastigheten vid navigering i struktureringsfönstret.





I följande driftarter kan du välja bildskärmsuppdelning **PROGRAM SEKTIONER**:


- **PROGRAM ENKELBLOCK**
- **PROGRAM BLOCKFÖLJD**
- **Programmering**

### Växla mellan länkningsfönster/aktivt fönster

-  ▶ Visa strukturfönstret: Tryck på softkey **PROGRAM SEKTIONER** för bildskärmsuppdelning
-  ▶ Växla det aktiva fönstret: Tryck på softkey **VÄXLA FÖNSTER**

### Infoga struktureringsblock i programfönstret

- ▶ Välj önskat NC-block, efter vilket länkningsblocket skall infogas
  -  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
  -  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMHJÄLP**
  -  ▶ Tryck på softkey **INFOGA SEKTION**
  -  ▶ Ange länkningstext
  - ▶ Ändra i förekommande fall struktureringsnivån (indrag) via softkey

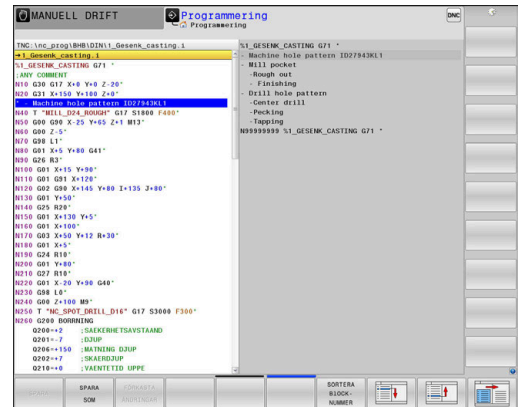

**i** Indrag av struktureringspunkter kan endast göras vid redigeringen.

**i** Du kan även infoga struktureringsblock med knappkombinationen **Shift + 8**.

### Välj block i länkningsfönstret

När man bläddrar mellan blocken i struktureringsfönstret kommer styrsystemet automatiskt att bläddra fram till motsvarande block i programfönstret. På detta sätt kan man alltså bläddra fram ett stort antal bearbetningsblock med ett fåtal knapptryckningar.


## 6.7 Kalkylatorn

### Handhavande

Styrsystemet förfogar över en kalkylator som innehåller de viktigaste matematiska funktionerna.

- ▶ Man visar kalkylatorn med knappen **CALC**
- ▶ Välja beräkningsfunktioner: Välj kortkommandon via softkey eller ange med en alfa-knappsats.
- ▶ Man stänger kalkylatorn med knappen **CALC**

Räknefunktion	Kortkommando (softkey)
Addition	+
Subtraktion	-
Multiplikation	*
Division	/
Parentesberäkning	()
Arcus-Cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangens	TAN
Potens för ett värde	X^Y
Kvadratroten ur	SQRT
Invers	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Addera värde till buffertminnet	M+
Lagra värde i buffertminnet	MS
Hämta värde från buffertminnet	MR
Radera buffertminne	MC
Logaritm Naturalis	LN
Logaritm	LOG
Exponentialfunktion	e^x
Kontrollera förtecken	SGN
Bilda absolutvärde	ABS

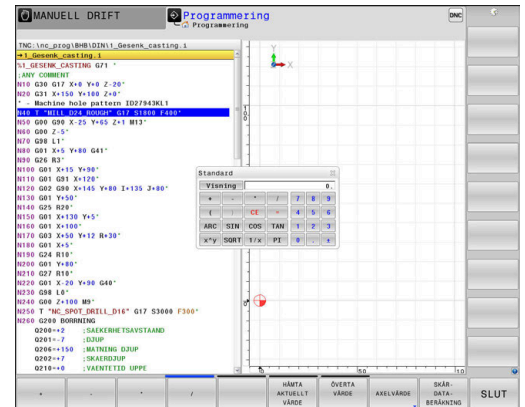

Räknefunktion	Kortkommando (softkey)
Ta bort decimaler	INT
Ta bort heltalsdelen	FRAC
Modulvärde	MOD
Välja presentationssätt	Vy
Radera värde	CE
Måttenhet	MM eller INCH
Visa vinkelvärde i radianer (standard: vinkelvärde i grader)	RAD
Välj presentationssätt för numeriska värden	DEC (decimal) eller HEX (hexadecimal)

### Överför beräknat värde till NC-programmet

- ▶ Välj det ord som det beräknade värdet ska överföras till med pilknapparna.
- ▶ Öppna kalkylatorn med knappen **CALC** och utför den önskade beräkningen
- ▶ Tryck på softkey **ÖVERTA**
- > Styrsystemet överför värdet till det aktiva inmatningsfältet och stänger kalkylatorn.



Du kan även överföra ett värde från ett NC-program till kalkylatorn. När du trycker på softkey **HÄMTA VÄRDE** eller på knappen **GOTO**, överför styrsystemet värdet från det aktiva inmatningsfältet till kalkylatorn.

Kalkylatorn fortsätter även att vara aktiv vid växling av driftart. Tryck på softkey **END**, för att stänga kalkylatorn.

### Funktioner i kalkylatorn

Softkey	Funktion
AXELVÄRDE	Överför värde för respektive axelposition i form av börvärde eller referensvärde till kalkylatorn
HÄMTA AKTUELLT VÄRDE	Överför siffervärde från det aktiva inmatningsfältet till kalkylatorn
ÖVERTA VÄRDE	Överför siffervärde från kalkylatorn till det aktiva inmatningsfältet
KOPIERA FÄLT	Kopiera siffervärde från kalkylatorn
INFOGA FÄLT	Infoga siffervärde som har kopierats från kalkylatorn
SKÄR-DATA-BERÄKNING	Öppna skärdatakalkylator



Du kan även flytta kalkylatorn med hjälp av pilknapparna på din alfa-knappsats. Om du har en mus ansluten kan du även flytta kalkylatorn med denna.

## 6.8 Skärdataberäkning


### Användningsområde

Med skärdatakalkylatorn kan du beräkna spindelvarvtalet och matningen för en bearbetningsprocess. Det beräknade värdet kan du sedan överföra till en öppnad matnings- eller varvtalsdialog i NC-programmet.



Med skärdatakalkylatorn kan du inte genomföra några skärdataberäkningar för svarvning eftersom matnings- och varvtalsuppgifterna är olika svarvdrift och i fräsdrift.

Vid svarvning definieras oftast matningen i millimeter per varv (mm/1) (**M136**), skärdatakalkylatorn beräknar dock alltid matningen i mm per minut (mm/min). Dessutom avser radien i skärdatakalkylatorn verktyget, vid svarvning behövs information om arbetsstyckets diameter.

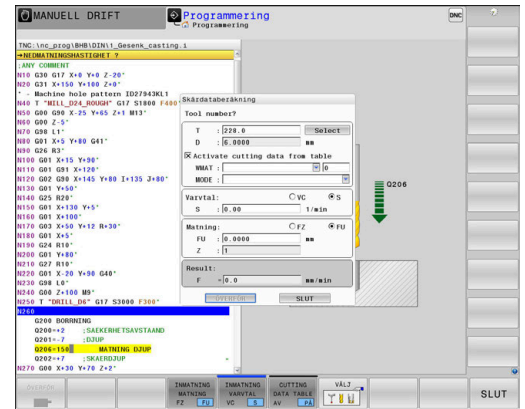

För att öppna skärdatakalkylatorn trycker du på softkey **SKÄRBERÄKNING**.

Styrsystemet visar softkeyn när du:

- Tryck på knappen **CALC**
- Tryck på **CALC** för att definiera varvtal
- Definiera matning
- Tryck på softkey **F** i driftart **Manuell drift**
- Tryck på softkey **S** i driftart **Manuell drift**

### Skärdatakalkylatorns vyer

Beroende på om du beräknar ett varvtal eller en matning kommer skärdatakalkylatorn att visa olika inmatningsfält:

#### Fönster för varvtalsberäkning:

Kortkommando	Betydelse
T:	Verktygsnummer
D:	Verktygets diameter
VC:	Skärhastighet
S=	Resultat för spindelvarvtal

När du öppnar varvtalsberäkningen i en dialog där ett verktyg redan har definierats, hämtar varvtalsberäkningen automatiskt över verktygsnummer och diameter. Du anger endast **VC** i dialogfältet.

#### Fönster för matningsberäkning:

Kortkommando	Betydelse
T:	Verktygsnummer
D:	Verktygets diameter
VC:	Skärhastighet
S:	Spindelvarvtal
Z:	Antal skär










Kortkommando	Betydelse
FZ:	Matning per tand
FU:	Matning per varv
F=	Resultat för matning

**i** Överför matningen från **T**-blocket med hjälp av softkey **F AUTO** till efterföljande NC-block. Om du skulle vilja ändra matningen i efterhand, behöver du bara justera matningsvärdet i **T**-blocket.

### Funktioner i skärdatakalkylatorn

Beroende på var du har öppnat skärdatakalkylatorn, har du följande möjligheter:

Softkey	Funktion
	Överför värde från skärdatakalkylatorn till NC-programmet
	Växla mellan matnings- och varvtalsberäkning
	Växla mellan matning per tand och matning per varv
	Aktivera eller stänga av arbete med skärdatatabell
	Välj verktyg från verktygstabellen
	Flytta skärdatakalkylatorn i pilens riktning
	Växla till kalkylator
	Använd Inch-värde i skärdatakalkylatorn
	Avsluta skärdatakalkylatorn

## Arbeta med skärdatatabeller

### Användningsområde

När det finns tabeller för arbetsstyckets material, skärmaterial och skärdata lagrade i ditt styrsystem, kan skärdatakalkylatorn genomföra beräkningar med dessa tabellvärden.

Gör på följande sätt innan du arbetar med automatisk varvtals- och matningsberäkning:

- ▶ Ange arbetsstyckesmaterial i tabellen WMAT.tab
- ▶ Ange skärmaterial i tabellen TMAT.tab
- ▶ Ange kombinationer med arbetsstyckesmaterial och skärmaterial i en skärdatatabell
- ▶ Definiera erforderliga värden för verktyget i verktygstabellen
  - Verktygsradie
  - Antal skär
  - Skärmaterial
  - Skärdatatabell

### Arbetsstyckesmaterial WMAT

Du definierar arbetsstyckesmaterial i tabellen WMAT.tab. Du måste spara denna tabell i katalogen **TNC:\table**.

Tabellen har en kolumn för materialet **WMAT** och en kolumn **MAT\_CLASS**, där materialen kan delas in i klasser med samma skärvillkor, t.ex. enligt DIN EN 10027-2.

Du anger arbetsstyckesmaterial i skärdatakalkylatorn på följande sätt:

- ▶ Välj skärdatakalkylatorn
- ▶ Välj **Aktivera skärdata från tabell** i det fönster som öppnas
- ▶ Välj **WMAT** från urvalsmenyn

NR	WMAT	MAT_CLASS
1		10
2	1.0038	10
3	1.0044	10
4	1.0114	10
5	1.0177	10
6	1.0143	10
7	St 37-2	10
8	St 37-3 N	10
9	X 14 CrMo S 17	20
10	1.1404	20
11	1.4305	20
12	V2A	21
13	1.4301	21
14	AlCu4PBMg	100
15	Aluminium	100
16	PTFE	200

### Verktygets skärmaterial TMAT

Du definierar verktygets skärmaterial i tabellen TMAT.tab. Du måste spara denna tabell i katalogen **TNC:\table**.

Du tilldelar skärmaterialet i kolumnen **TMAT** i verktygstabellen.

I ytterligare kolumner **ALIAS1**, **ALIAS2** osv. kan du ge samma skärmaterial alternativa namn.

### Skärdatatabell

Du definierar kombinationer av arbetsstyckes- och skärmaterial med tillhörande skärdata i en tabell med extension .CUT. Du måste spara denna tabell i katalogen **TNC:\system\Cutting-Data**.

Du tilldelar en lämplig skärdatatabell i kolumnen **CUTDATA** i verktygstabellen.

NR	MAT_CLASS	MODE	TMAT	VC	FTYPE
1	10 Rough	VHM		78	
2	10 Finish	HSS		30	
3	10 Finish	VHM		78	
4	10 Rough	HSS coated		78	
5	10 Finish	HSS coated		82	
6	20 Rough	VHM		98	
7	20 Finish	VHM		82	
8	100 Rough	HSS		150	
9	100 Finish	HSS		145	
10	100 Rough	VHM		450	
11	100 Finish	VHM		440	
12					
13					
14					



Med hjälp av den förenklade skärdatatabellen beräknar du varvtal och matningshastigheter med skärdata oberoende av verktygsradie, t.ex. **VC** och **FZ**.

Om du behöver olika skärdata som beror på verktygsradien för beräkningen så använder du den diameterberoende skärdatatabellen.

**Ytterligare information:** "Diameterberoende skärdatatabell", Sida 207

Skärdatatabellen innehåller följande kolumner:

- **MAT\_CLASS:** Materialklass
- **MODE:** Bearbetningsläge, t.ex. finbearbetning
- **TMAT:** Skärmaterial
- **VC:** Skärhastighet
- **FTYPE:** Matningstyp **FZ** eller **FU**
- **F:** Matning

### Diameterberoende skärdatatabell

I många fall beror de skärdata du kan arbeta med på verktygets diameter. För detta ändamål använder du skärdatatabellen med extension.CUTD. Du måste spara denna tabell i katalogen **TNC:\system\Cutting-Data**.

Du tilldelar en lämplig skärdatatabell i kolumnen **CUTDATA** i verktygstabellen.

Den diameterberoende skärdatatabellen innehåller dessutom följande kolumner:

- **F\_D\_0:** Matning vid Ø 0 mm
- **F\_D\_0\_1:** Matning vid Ø 0,1 mm
- **F\_D\_0\_12:** Matning vid Ø 0,12 mm
- ...

NR	F_D_0	F_D_0_1	F_D_0_12	F_D_0_15	F_D_0_2	F_D_0_25	F_D_0_3	F_D_0_4	F_D_0_5	F_D_0_7
1					0.0010				0.0110	
2						0.0020			0.0010	
3					0.0010				0.0010	
4					0.0010				0.0010	
5					0.0010				0.0020	
6					0.0010				0.0010	
7					0.0010				0.0010	
8									0.0020	
9					0.0010				0.0010	
10					0.0010				0.0030	
11					0.0010				0.0030	
12					0.0010				0.0030	
13					0.0010				0.0030	
14					0.0010				0.0030	
15					0.0010				0.0030	
16					0.0010				0.0010	
17									0.0020	
18					0.0010				0.0010	
19					0.0010				0.0010	
20									0.0020	
21					0.0010				0.0010	
22					0.0010				0.0010	
23									0.0020	
24					0.0010				0.0010	
25					0.0010				0.0030	
26					0.0010				0.0030	
27					0.0010				0.0030	



Du behöver inte ange alla kolumner. När en verktygsdiameter ligger mellan två definierade kolumner, kommer styrsystemet att interpolera matningen linjärt.

### Hänvisning

Styrsystemet har exempeltabeller för automatisk skärdataberäkning i respektive mappar. Du kan anpassa tabellerna efter olika förhållanden, t.ex. vilka material och verktyg som används.



## Framställning av programmeringsgrafik för ett NC-program

- ▶ Välj ett NC-block block med pilknapparna, fram till vilket grafiken skall framställas eller tryck på **GOTO** och ange önskat radnummer direkt



- ▶ Återställ aktiva verktygsdata och framställ grafik: Tryck på softkey **RESET START**

### Ytterligare funktioner:

Softkey	Funktion
	Återställ tidigare aktiva verktygsdata. Framställ programmeringsgrafik
	Framställ programmeringsgrafik blockvis
	Framställ fullständig programmeringsgrafik eller komplettera efter <b>RESET START</b>
	Stoppa programmeringsgrafik. Denna softkey visas bara då styrsystemet framställer en programmeringsgrafik
	Välja presentationssätt <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vy ovanifrån</li> <li>■ Vy framifrån</li> <li>■ Vy från sidan</li> </ul>
	Visa eller dölj verktygsbanor
	Visa eller dölj verktygsbanor med snabbtransport

### Visa eller dölj blocknummer



- ▶ Växla softkeyrad



- ▶ Visa blocknummer: Växla softkey **VISA BLOCK-NR.** till **PÅ**
- ▶ Dölja blocknummer: Växla softkey **VISA BLOCK-NR.** till **AV**

### Radera grafik



- ▶ Växla softkeyrad



- ▶ Radera grafik: Tryck på softkey **RADERA GRAFIK**

## Visa stömlinjer



- ▶ Växla softkeyrad



- ▶ Visa rutnät: Tryck på softkey **Visa rutnät**

## Delförstoring eller delförminskning

Man kan själv välja vilket område som skall visas i grafiken.

- ▶ Växla softkeyrad

 
### Därvid står följande funktioner till förfogande:

#### Softkey

#### Funktion



Flytta sektionen



Förminska sektionen



Förstora sektionen




Återställ sektionen

Med softkey **RÅÄMNE BLK FORM** kan man återställa grafiken till det ursprungliga området.

Du kan även ändra grafikens utseende med musen. Följande funktioner står till förfogande:

- För att flytta den visade modellen håller du musknappen i mitten eller mushjulet nedtryckt och flyttar musen. Om du samtidigt trycker på Shift-knappen, kan du bara flytta modellen horisontellt eller vertikalt.
- För att förstora ett visst område väljer du området med vänster musknapp nedtryckt. När du har släppt den vänstra musknappen, förstorar styrsystemet presentationen.
- För att snabbt kunna förstora eller förminska ett valfritt område vrider du mushjulet framåt eller bakåt.

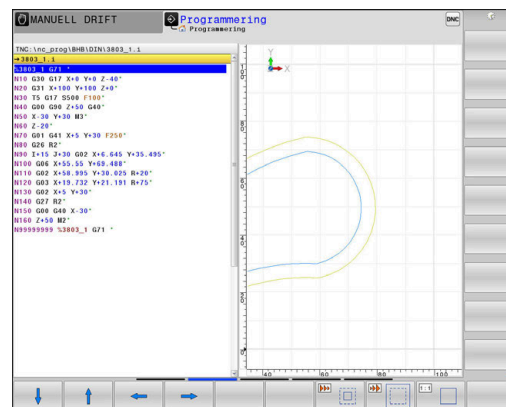

## 6.10 Felmeddelanden







### Visa fel

Styrsystemet visar fel vid:

- Felaktiga inmatningar
- Logiska fel i NC-programmet
- Ej utförbara konturelement
- Fel relaterade till avkännarsystemet
- Maskinvaruändringar

Fel som uppstår visar styrsystemet på den övre raden.

Styrsystemet använder följande ikoner och teckenfärger för olika felklasser:

Ikon	Teckenfärg	Felklass	Betydelse
	Röd	Fel Typen fråga	Styrsystemet visar en dialog med olika alternativ som du måste välja mellan. <b>Ytterligare information:</b> "Utförliga felmeddelanden", Sida 212
	Röd	Reset-fel	Styrsystemet måste startas om. Du kan inte radera meddelandet.
	Röd	Fel	Meddelandet måste raderas för att kunna gå vidare. Felet kan bara raderas när felorsaken har åtgärdats.
	Gul	Varning	Du kan gå vidare utan att meddelandet måste raderas. De flesta varningar kan raderas när som helst, och för vissa varningar måste felorsaken först åtgärdas.
	Blå	Information	Du kan gå vidare utan att meddelandet måste raderas. Du kan radera informationen när som helst.
	Grön	Hänvisning	Du kan gå vidare utan att meddelandet måste raderas. Styrsystemet visar informationen tills nästa giltiga knapptryckning.

Tabellraderna är ordnade efter prioritet. Styrsystemet visar ett meddelande i övre raden tills det raderas eller ersätts av ett meddelande med högre prioritet (felklass).

Långa och flerradiga felmeddelanden visar styrsystemet i förkortad form. Fullständig information om alla för tillfället aktiva felmeddelanden erhålls i felfönstret.

Orsaken till ett felmeddelande, som innehåller ett NC-blocks nummer, skall sökas i det NC-blocket eller i NC-blocken innan.

### Öppna felfönstret

När du öppnar felfönstret får du fullständig information om alla väntande fel.



- ▶ Tryck på knappen **ERR**
- ▶ Styrsystemet öppnar felfönstret och visar alla felmeddelanden som står i kö fullständigt.

## Utförliga felmeddelanden

Styrsystemet visar möjliga orsaker till felet samt möjliga åtgärder:


- ▶ Öppna felfönstret
- ▶ Placera markören på motsvarande felmeddelande



- ▶ Tryck på softkey **TILLÄGGSINFO**
- ▶ Styrsystemet öppnar ett fönster med information om felorsak och felåtgärd.



- ▶ Lämna info: Tryck på softkey **TILLÄGGSINFO** igen

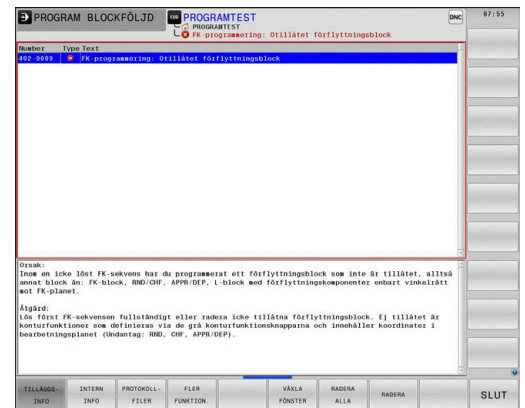

## Felmeddelanden med hög prioritet

Om ett felmeddelande uppkommer när styrsystemet aktiveras på grund av maskinvaruändringar eller uppdateringar, öppnar styrsystemet felfönstret automatiskt. Styrsystemet visar ett fel i form av en fråga.

Det här felet kan du bara åtgärda genom att kvittera frågan med motsvarande softkey. Om det behövs fortsätter styrsystemet dialogen tills orsaken till eller åtgärdandet av felet har klargjorts tydligt.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

När undantagsvis ett **fel i databehandlingen** inträffar, öppnar styrsystemet automatiskt felfönstret. Ett sådant fel kan du inte avhjälpa.

 
Gör på följande sätt:

- ▶ Stäng av styrsystemet
- ▶ Starta om

## Softkey INTERN INFO

Softkey **INTERN INFO** ger information om felmeddelanden som endast är av betydelse vid serviceärenden.


- ▶ Öppna felfönstret
- ▶ Placera markören på motsvarande felmeddelande



- ▶ Tryck på softkey **INTERN INFO**
- ▶ Styrsystemet öppnar ett fönster med intern information om fel.



- ▶ Lämna detaljer: Tryck på softkey **INTERN INFO** igen

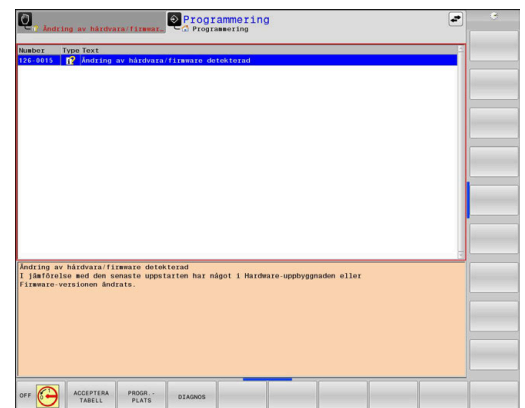







## Softkey GRUPPERING






När du aktiverar softkey **GRUPPERING** visar styrsystemet alla varningar och felmeddelanden med samma felnummer i en felfönsterrad. Meddelandelistan blir därmed kortare och mer överskådlig.

Du grupperar felmeddelandena på följande sätt:

-  ▶ Öppna felfönstret
-  ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION**.
-  ▶ Tryck på softkey **GRUPPERING**
- ▶ Styrsystemet grupperar de identiska varningarna och felmeddelandena.
- ▶ Antal förekomster av de enskilda meddelandena står inom parentes på respektive rad.
-  ▶ Tryck på softkey **TILLBAKA**

## Softkey AKTIVERA SPARA

Med hjälp av softkey **AKTIVERA SPARA** kan du mata in felnummer som gör att en servicefil sparas omedelbart när felet uppstår.

-  ▶ Öppna felfönstret
-  ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION**.
-  ▶ Tryck på softkey **AKTIVERA SPARA**
- ▶ Styrsystemet öppnar popup-fönstret **Aktivera Spara automatiskt**.
- ▶ Definiera uppgifter
  - **Felnummer:** ange motsvarande felnummer
  - **Aktiv:** bocka för, servicefilen skapas automatiskt
  - **Kommentar:** ange eventuellt en kommentar om felnumret
-  ▶ Tryck på softkey **SPARA**
- ▶ Styrsystemet sparar automatiskt en servicefil när det angivna felet uppkommer.
-  ▶ Tryck på softkey **TILLBAKA**

## Radera fel



När du väljer eller startar om ett NC-program kan styrsystemet radera väntande varnings- eller felmeddelanden automatiskt. Huruvida det sker en automatisk radering bestämmer maskintillverkaren i den valfria maskinparametern **CfgClearError** (nr 130200).  
Vid leverans av styrsystemet raderas varnings- och felmeddelandena automatiskt från felfönstret i driftarterna **Programtest** och **Programmering**. Meddelanden i maskindriftarterna raderas inte.

### Radera fel utanför felfönstret



- ▶ Tryck på knappen **CE**
- ▶ Styrsystemet raderar fel eller anvisningar som visas på den övre raden.



I vissa situationer kan du inte använda knappen **CE** för att radera felet, eftersom knappen används för andra funktioner.

### Radera fel

- ▶ Öppna felfönstret
- ▶ Placera markören på motsvarande felmeddelande



- ▶ Tryck på softkey **RADERA**



- ▶ Radera alternativt alla fel: Tryck på softkey **RADERA ALLA**







När felorsaken inte är åtgärdad för ett visst fel, kan det inte raderas. I detta fall kvarstår felmeddelandet.

## Felprotokoll

Styrsystemet sparar uppkomna fel och viktiga händelser, t.ex. systemstart, i ett felprotokoll. Felprotokollets kapacitet är begränsad. När felprotokollet är fullt, använder styrsystemet en andra fil. Om även denna är full, raderas det första felprotokollet och skapas på nytt, osv. Växla vid behov mellan **AKTUELL FIL** och **TIDIGARE FILER**, för att läsa historiken.





### ► Öppna felfönstret

- |   |  |
|---|--|
|  | ► Tryck på softkey <b>PROTOKOLLFILER</b>   |
|  | ► Öppna felprotokollet: Tryck på softkey <b>FEL- PROTOKOLL</b>                             |
|  | ► Vid behov kan föregående felprotokoll ställas in: Tryck på softkey <b>TIDIGARE FILER</b> |
|  | ► Vid behov kan aktuellt felprotokoll ställas in: Tryck på softkey <b>AKTUELL FIL</b>      |

De äldsta uppgifterna i felprotokollet står i början – de yngsta uppgifterna i slutet av filen.









## Knappprotokoll

Styrsystemet lagrar knappinmatningar och viktiga händelser (t.ex. systemstart) i ett knapp-protokoll. Knapp-protokollets kapacitet är begränsad. När knapp-protokollet är fullt sker en växling till ett andra knapp-protokoll. Om även denna är full, raderas det första knapp-protokollet och skapas på nytt, osv. Växla vid behov mellan **AKTUELL FIL** och **TIDIGARE FILER**, för att läsa historiken.

	▶ Tryck på softkey <b>PROTOKOLLFILER</b>
	▶ Öppna knapp-protokoll: Tryck på softkey <b>KNAPPPROTOKOLL</b>
	▶ Vid behov kan föregående felprotokoll ställas in: Tryck på softkey <b>TIDIGARE FILER</b> .
	▶ Vid behov kan aktuellt knapp-protokoll ställas in: Tryck på softkey <b>AKTUELL FIL</b>

Styrsystemet lagrar alla knapptryckningar på knappsatsen som används vid handhavandet i ett knapp-protokoll. De äldsta uppgifterna står i början – de yngsta uppgifterna i slutet av filen.

### Översikt över knappar och softkeys för avläsning av protokollet

Softkey/ knappar	Funktion
	Hoppa till knappprotokollets början
	Hoppa till knappprotokollets slut
	Sök text
	Aktuellt knapp-protokoll
	Föregående knapp-protokoll
	Rad framåt/tillbaka
	
	Tillbaka till huvudmenyn

## Upplysningstext

Vid ett handhavandefel, exempelvis tryckning på en icke tillåten knapp eller inmatning av ett värde utanför det tillåtna området, informerar styrsystemet dig med en upplysningstext i den övre raden om detta handhavandefel. Styrsystemet raderar upplysningstexten vid nästa korrekta inmatning.

## Spara servicefiler

 


 
Vid behov kan du lagra den aktuella situationen i styrsystemet och ge en servicetekniker möjlighet att utvärdera denna. Därvid lagras en grupp service-filer (fel- och knapp-protokoll, samt ytterligare filer som ger information om maskinens samt bearbetningens aktuella situation).



För att det ska gå att skicka servicefiler via e-post sparar styrsystemet bara aktiva NC-program med en storlek på upp till 10 MB i servicefilen. Större NC-program sparas inte när servicefilen skapas.


 
Om du upprepar funktionen **SPARA FILER** flera gånger med samma filnamn, skrivs den tidigare lagrade gruppen med servicefiler över. Använd därför ett annat filnamn när funktionen upprepas.

### Lagra servicefiler

-  ▶ Öppna felfönstret
-  ▶ Tryck på softkey **PROTOKOLLFILER**
-  ▶ Tryck på softkey **SPARA FILER**
  - > Styrsystemet öppnar ett fönster i vilket du kan ange ett filnamn eller komplett sökväg för servicefilen.
-  ▶ Tryck på softkey **OK**
  - > Styrsystemet sparar servicefilen.

### Stäng felfönstret

Gör på följande sätt för att stänga felfönstret igen:

-  ▶ Tryck på softkey **SLUT**
-  ▶ Alternativt tryck på knappen **ERR**
  - > Styrsystemet stänger felfönstret.

## 6.11 Sammanhangsberoende hjälpsystem TNCguide

### Användningsområde

**i** Innan du kan använda **TNCguide** måste du ladda ner hjälpfilerna från HEIDENHAIN-hemsidan.  
**Ytterligare information:** "Ladda ner aktuella hjälpfiler", Sida 223

Det situationsanpassade hjälpsystemet **TNCguide** innehåller operatörsdokumentation i HTML-format. **TNCguide**-anrop görs via knappen **HELP**, varvid styrsystemet, delvis situationsberoende, direkt visar relaterad information (sammanhangsberoende anrop) När du editerar ett NC-block och trycker på knappen **HELP**, går du oftast till det exakta ställe i dokumentationen som beskriver den aktuella funktionen.


**i** Styrsystemet försöker starta **TNCguide** på det språk som du har valt som dialogspråk. Om denna språkversion saknas öppnar styrsystemet den engelska versionen.

Följande användardokumentation finns tillgänglig i **TNCguide**:

- Bruksanvisning Klartextprogrammering (**BHBKlartext.chm**)
- Bruksanvisning DIN/ISO-programmering (**BHBIso.chm**)
- Bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program (**BHBoperate.chm**)
- Bruksanvisning Programmera bearbetningscykler (**BHBcycle.chm**)
- Bruksanvisning Programmera mätcykler för arbetsstycke och verktyg (**BHBtchprobe.chm**)
- I förekommande fall bruksanvisningen till applikationen **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Lista med alla NC-felmeddelanden (**errors.chm**)

Dessutom finns boken **main.chm** tillgänglig, i vilken alla tillgängliga CHM-filer finns sammanfattade.

**g** Dessutom kan din maskintillverkare inkludera ytterligare maskinspecifik dokumentation i **TNCguide**. Dessa dokument visas då i en separat bok i filen **main.chm**.

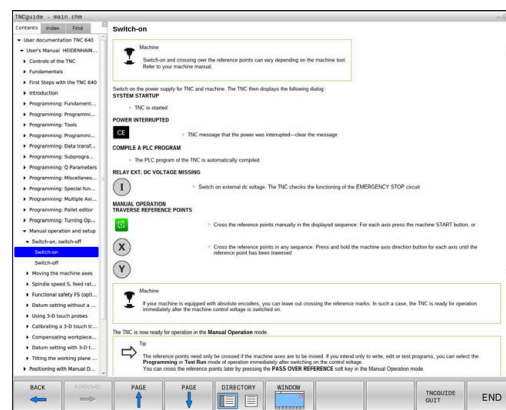

## Arbeta med TNCguide

### Anropa TNCguide

Det finns flera olika möjligheter att starta **TNCguide**:

- Med hjälp av knappen **HELP**
- Genom att klicka med musen på en softkey om du dessförinnan har klickat på hjälpsymbolen som visas nere till höger på skärmen
- Genom att via filhanteringen öppna en hjälppfil (CHM-fil). Styrsystemet kan öppna varje godtycklig CHM-fil, även när dessa inte finns lagrade på styrsystemets interna minne

**i** På Windows-programmeringsstationen öppnas **TNCguide** i den definierade systeminterna standardwebbläsaren.


Till många softkeys finns kontextanpassat anrop tillgängligt, via vilket du länkas direkt till funktionsbeskrivningen för respektive softkey. Denna funktionalitet står bara till förfogande vid musanvändning.

Gör på följande sätt:

- ▶ Välj den softkeyrad som den önskade softkeyn visas i
- ▶ Klicka med musen på hjälpsymbolen, vilken styrsystemet visar till höger direkt ovanför softkeyraden
- Muspekaren ändrar sig till ett frågetecken.
- ▶ Klicka på den softkey som du vill få funktionen förklarad för med frågetecknet
- Styrsystemet öppnar **TNCguide**. Om det inte finns något ställe att länka till för den valda softkeyn, öppnar styrsystemet istället bokfilen **main.chm**. Via fulltextsökning eller manuell navigering kan du söka den önskade förklaringen.

Även när du håller på att redigera ett NC-block står en situationsanpassad länkning till förfogande:

- ▶ Välj valfritt NC-block
- ▶ Markera det önskade ordet
- ▶ Tryck på knappen **HELP**
- Styrsystemet startar hjälpsystemet och visar beskrivningen till den aktiva funktionen. Detta gäller inte tilläggfunktioner eller cykler från maskintillverkaren.

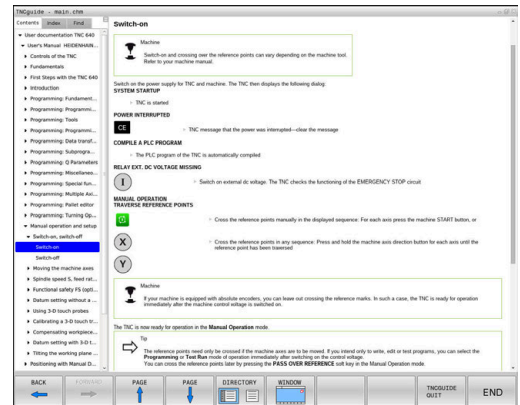











## Navigera i TNCguide





Du kan enklast navigera i **TNCguide** med musen. På den vänstra sidan visas innehållsförteckningen. Genom att klicka på triangeln som pekar åt höger kan du visa det kapitel som ligger därunder eller visa respektive sida direkt genom att klicka på respektive uppgift. Hanteringen är identisk med hanteringen i Windows Explorer.

Det länkade textstället (hänvisningen) är blått och understruket. En klickning på en länk öppnar den tillhörande sidan.

Självklart kan du även hantera TNCguide via knappar och softkeys. Efterföljande tabell innehåller en översikt över respektive knappfunktioner.

Softkey	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Välj uppgiften som ligger under eller över</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Textfönster är aktivt till höger: Bläddra sida nedåt eller uppåt när texten eller grafiken inte kan presenteras fullständigt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Slå upp innehållsförteckning.</li> <li>Textfönster är aktivt till höger: Ingen funktion</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Slå ihop innehållsförteckning</li> <li>Textfönster är aktivt till höger: Ingen funktion</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Visa sida som har valts via pilknapparna</li> <li>Textfönster är aktivt till höger: Om markören befinner sig på den vänstra sidan, hopp till den länkade sidan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Växla fliken mellan visning av innehållsförteckningen, visning av register och funktionen fulltextsökning med växling till den högra bildskärmsidan</li> <li>Textfönster är aktivt till höger: Hoppa tillbaka till det vänstra fönstret</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsförteckning är aktiv till vänster: Välj uppgiften som ligger under eller över</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Textfönster är aktivt till höger: Hoppa till nästa länk</li> </ul>
	Välj senast presenterade sida
	Bläddra framåt, när du har använt funktionen <b>välj senast presenterade sida</b> flera gånger
	Bläddra en sida tillbaka
	Bläddra en sida framåt



Softkey	Funktion
	Visa/ta bort innehållsförteckning
	Växla mellan fullbildspresentation och reducerad presentation. Vid reducerad presentation ser du fortfarande en del av styrsystemsbilden
	Fokus växlas internt i styrsystemapplikationen så du kan hantera styrsystemet med öppnad <b>TNCguide</b> . När fullbildspresentation är aktiv, reducerar styrsystemet automatiskt fönsterstorleken före fokusväxlingen
	Avsluta <b>TNCguide</b>

## Register

De viktigaste registerorden finns listade i registret (fliken **Index**) och kan väljas direkt av dig genom musklickning eller genom selektering via pilknapparna.

Den vänstra sidan är aktiv.



- ▶ Välj fliken **Index**
- ▶ Navigera till det önskade sökordet med pilknapparna eller med musen  
Alternativ:
- ▶ Skriv de första bokstäverna
- ▶ Styrsystemet synkroniserar sedan sökordsregistret i förhållande till den inmatade texten så att du snabbt kan hitta registerordet i listan.
- ▶ Visa information till det valda registerordet med knappen **ENT**

### Fulltextsökning

I fliken **Söka** har du möjlighet att genomsöka hela **TNCguide** efter ett visst ord.

Den vänstra sidan är aktiv.



- ▶ Välj fliken **Söka**
- ▶ Aktivera inmatningsfältet **Sök:**
- ▶ Ange ordet som ska sökas
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- > Styrsystemet listar alla fyndplatser som innehåller detta ord.
- ▶ Bläddra till det önskade stället med piltangenterna
- ▶ Visa den valda fyndplatsen med knappen **ENT**



Fulltextsökningen kan du alltid bara göra med ett enskilt ord.

När du aktiverar funktionen **Sök endast i rubriker** genomsöker styrsystemet inte den kompletta texten utan istället endast alla rubriker. Du aktiverar funktionen med musen eller genom selektering och därefter bekräftelse med mellanslag.

## Ladda ner aktuella hjälpfiler

Hjälpfiler som passar till din styrsystemsprogramvara hittar du på HEIDENHAIN-Homepage:

**[http://content.heidenhain.de/doku/tnc\\_guide/html/en/index.html](http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html)**

Navigera enligt följande till lämplig hjälpfil:

- ▶ TNC-Styrsystem
- ▶ Serie, t.ex. TNC 600
- ▶ Önskat NC-programvarunummer, t.ex. TNC 640 (34059x-17)

**i** HEIDENHAIN har förenklat versionsschemat från NC-programvaruversion 16:

- Tidsperioden för offentliggörande bestämmer versionsnumret.
- Alla styrsystemstyper inom tidsperioden för offentliggörande har samma versionsnummer.
- Programmeringsstationernas versionsnummer motsvarar versionsnumret för NC-programvaran.

- ▶ Välj önskad språkversion från tabellen **Online-hjälp (TNCguide)**
- ▶ Ladda ner ZIP-filen
- ▶ Packa upp ZIP-filen
- ▶ Överför de upppackade CHM-filerna till styrsystemet i katalog **TNC:\tncguide\se** eller till respektive språkunderkatalog

**i** Om du överför CHM-filerna med **TNCremo** till styrsystemet, skall du välja binärmode för filer med filändelse **.chm**.

Språk	TNC-katalog
Tyska	TNC:\tncguide\de
Engelska	TNC:\tncguide\en
Tjeckiska	TNC:\tncguide\cs
Franska	TNC:\tncguide\fr
Italienska	TNC:\tncguide\it
Spanska	TNC:\tncguide\es
Portugisiska	TNC:\tncguide\pt
Svenska	TNC:\tncguide\sv
Danska	TNC:\tncguide\da
Finska	TNC:\tncguide\fi
Nederländska	TNC:\tncguide\nl
Polska	TNC:\tncguide\pl
Ungerska	TNC:\tncguide\hu
Ryska	TNC:\tncguide\ru
Kinesiska (förenklad)	TNC:\tncguide\zh
Kinesiska (traditionell)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovenska	TNC:\tncguide\sl

<b>Språk</b>	<b>TNC-katalog</b>
Norska	TNC:\tncguide\no
Slovakiska	TNC:\tncguide\sk
Koreanska	TNC:\tncguide\kr
Turkiska	TNC:\tncguide\tr
Rumänska	TNC:\tncguide\ro

# 7

**Tilläggsfunktion**

## 7.1 Ange Tilläggsfunktioner M och STOP

### Grunder

Med styrsystemets tilläggsfunktioner - även kallade M-funktioner - kan du styra

- Programförloppet, t.ex. ett avbrott i programexekveringen
- maskinfunktionerna, såsom påslag och avstängning av spindelrotationen och kylvätskan
- verktygets konturbeteende

Man kan ange upp till fyra tilläggsfunktioner M i slutet av ett positioneringsblock alternativt i ett separat NC-block. Styrsystemet presenterar då följande dialog: **Hjälpfunktion M ?**

I dialogen anger man oftast bara numret på den önskade tilläggsfunktionen. Vid en del tilläggsfunktioner fortsätter dock dialogen så att man kan mata in parametrar för denna funktion.

I driftarterna **MANUELL DRIFT** och **EL. HANDRATT** anges tilläggsfunktionerna med hjälp av softkey **M**.

### Tilläggsfunktionernas effekt

Oberoende av programmerad ordningsföljd är vissa tilläggsfunktioner i början på NC-blocket och vissa i slutet verksamma.

Tilläggsfunktionerna blir verksamma från det NC-block som de definierats i.

Vissa tilläggsfunktioner verkar blockvis och därmed bara i NC-blocket där tilläggsfunktionen är programmerad. När en tilläggsfunktion fungerar modalt måste funktionen avbrytas i följande NC-block, t.ex. **M8** med tillkopplat kylvätska med **M9**. Om tilläggsfunktionerna ännu är aktiva upphäver styrsystemet dem vid programslutet.



Om flera M-funktioner har programmerats i ett NC-block, sker utvärderingens ordningsföljd enligt följande:

- De M-funktioner som aktiveras i blocket början utförs innan de som aktiveras i blockets slut
- Om alla M-funktioner aktiveras i blockets början eller blockets slut, utförs de i den programmerade ordningsföljden

### Ange tilläggsfunktion i STOP-block

Ett programmerat **STOP**-block avbryter programexekveringen eller programtestet, t.ex. för att kontrollera verktyget. I ett **STOP**-block kan man programmera en tilläggsfunktion M:

STOP

- ▶ Programmera ett avbrott i programkörningen:  
Tryck på knappen **STOP**
- ▶ Ange i förekommande fall tilläggsfunktionen **M**

### Exempel

N87 G38\*

## 7.2 Tilläggsfunktioner för Programkörningskontroll, spindel och kylmedel

### Översikt



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Maskintillverkaren kan påverka de beskrivna tilläggsfunktionernas beteende.


M	Verkan	Aktiveras vid block -	början	slut
<b>M0</b>	Programkörning STOPP Spindel STOPP			■
<b>M1</b>	Valbart STOPP av programkörningen i förekommande fall spindel STOPP i förekommande fall kylvätska AV (funktionen bestäms av maskintillverkaren)			■
<b>M2</b>	Programkörning STOPP Spindel STOPP Kylvätska AV Återhopp till block 1 Radera statuspresentationen Funktionsomfånget påverkas av maskinparameter <b>resetAt</b> (Nr. 100901)			■
<b>M3</b>	Spindel TILL medurs		■	
<b>M4</b>	Spindel TILL moturs		■	
<b>M5</b>	Spindel STOPP			■
<b>M8</b>	Kylvätska TILL		■	
<b>M9</b>	Kylvätska AV			■
<b>M13</b>	Spindelstart medurs kylvätska TILL		■	
<b>M14</b>	Spindelstart moturs kylvätska TILL		■	
<b>M30</b>	som M2			■

## 7.3 Tilläggsfunktioner för koordinatuppgifter

### Programmering av maskinfasta koordinater: M91/M92

#### Mätskalans nollpunkt

På mätskalan finns ett referensmärke som indikerar mätskalans nollpunkt.

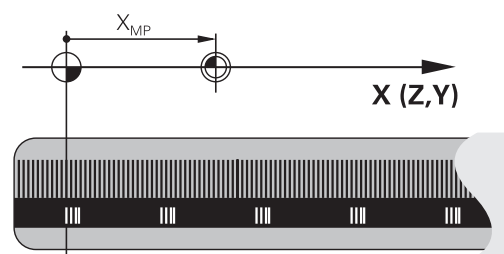

#### Maskinens nollpunkt

Maskinens nollpunkt behöver du för följande ändamål:

- Ställa in begränsning av rörelseområdet (mjukvarubegränsning)
- Köra fram till maskinfasta positioner (t.ex. position för verktygsväxling)
- Inställning av arbetsstyckets utgångspunkt

I en maskinparameter definierar maskintillverkaren avståndet från mätskalornas nollpunkter till maskinens nollpunkt för varje enskild axel.

#### Standardbeteende

Styrsystemet refererar koordinater till arbetsstyckets nollpunkt.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

#### Beteende vid M91 – Maskinens nollpunkt

Om koordinaterna i positioneringsblock ska utgå från maskinens nollpunkt, så anger du M91 i dessa NC-block.

**i** När du programmerar inkrementella koordinater i ett NC-block med tilläggsfunktionen **M91**, utgår dessa koordinater från den senast programmerade positionen med **M91**. När det aktiva NC-programmet inte innehåller någon programmerad position med **M91**, utgår koordinaterna från den aktuella verktygspositionen.

Styrsystemet presenterar koordinatvärdena utifrån maskinens nollpunkt. I statuspresentationen väljer man koordinatpresentation REF.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



**Beteende vid M92 – Maskinens utgångspunkt**

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Förutom maskinnollpunkten kan maskintillverkaren definiera ytterligare en maskinfast position som maskinutgångspunkt.

Maskintillverkaren definierar, för varje axel, avståndet från maskinens nollpunkt till maskinens utgångspunkt.

Om koordinaterna i positioneringsblock utgår från maskinens utgångspunkt, istället för arbetsstyckets utgångspunkt, så anger man M92 i dessa NC-block.



Även vid **M91** eller **M92** utför styrsystemet korrekt radiekompensering. Däremot sker då **inte** någon kompensering för verktygslängden.

**Verkan**

M91 och M92 är bara aktiva i NC-blocken, i vilka M91 eller M92 har programmerats.


M91 och M92 aktiveras i blockets början.

**Arbetsstyckets utgångspunkt**

Om koordinaterna alltid ska utgå från maskinens nollpunkt, så kan funktionen för inställning av arbetsstyckets utgångspunkt spärras i en eller flera axlar.

Om funktionen för inställning av arbetsstyckets utgångspunkt har spärrats för alla axlar kommer styrsystemet inte att visa softkey **UTGÅNGSINSTÄLLN.** i driftart **MANUELL DRIFT**.

Bilden visar ett koordinatsystem med maskinens och arbetsstyckets nollpunkt.

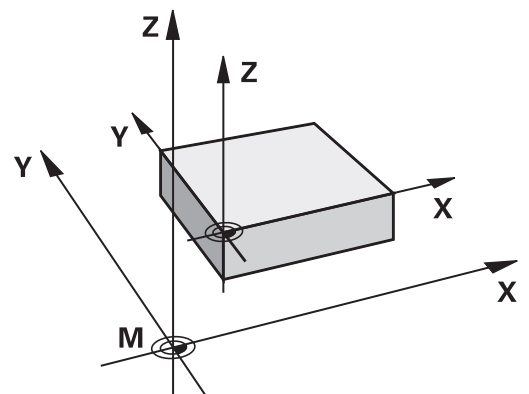**M91/M92 i driftart programtest**

För att även kunna simulera M91/M92-förflyttningar grafiskt måste man aktivera övervakningen av bearbetningsutrymmet och låta råämnet presenteras i förhållande till den inställda utgångspunkten.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Förflytta till positioner i icke-tiltat inmatningskoordinatsystem vid tiltat bearbetningsplan: M130

### Standardbeteende vid 3D-vridet bearbetningsplan

Styrsystemet hänför koordinaterna i positioneringsblocken till det tiltade bearbetningsplanets koordinatsystem.

**Ytterligare information:** "Bearbetningsplan-koordinatsystem WPL-CS", Sida 84

### Beteende med M130

Koordinater i rätlinjeblock baserar styrsystemet trots aktivt, tiltat bearbetningsplan på det icke-tiltade inmatningskoordinatsystemet.

**M130** ignorerar enbart funktionen **VRID BEARBETNINGSPLAN**, men tar hänsyn till aktiva transformationer före och efter tiltningen. Det betyder att styrsystemet vid beräkning av positionen tar hänsyn till de axelvinklar hos rotationsaxlarna som inte befinner sig i sitt nolläge.

**Ytterligare information:** "Inmatningskoordinatsystem I-CS", Sida 86

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Tilläggsfunktionen **M130** är bara aktiv blockvis. De efterföljande bearbetningarna utför styrsystemet åter i det tiltade bearbetningsplanets koordinatsystem **WPL-CS**. Under bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Kontrollera förlopp och positioner med hjälp av simuleringen

### Programmeringsanvisning

- Funktionen **M130** är bara tillåten vid aktiv funktion **VRID BEARBETNINGSPLAN**.
- När funktionen **M130** kombineras med ett cykelanrop, avbryter styrsystemet exekveringen med ett felmeddelande.

### Verkan


**M130** är inte modal och bara verksam i rätlinjeblock utan verktygskompensering.

## 7.4 Tilläggsfunktioner för konturbeteendet

### Bearbeta små kontursteg: M97

#### Standardbeteende


Vid ytterhörn infogar styrsystemet en övergångsbåge. Vid mycket små kontursteg kan detta medföra att verktyget skadar konturen. Vid sådana tillfällen avbryter styrsystemet programkörningen och presenterar ett felmeddelande **Verktygsradie för stor**.

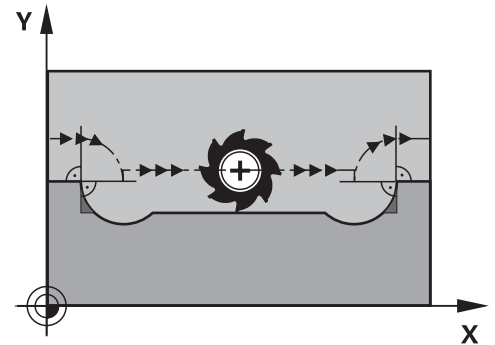

#### Beteende med M97

Styrsystemet beräknar konturskärningspunkten för konturelementen – på samma sätt som vid innerhörn – och förflyttar verktyget via denna punkt.

Programmera **M97** i samma NC-block som punkten för ytterhörnet.

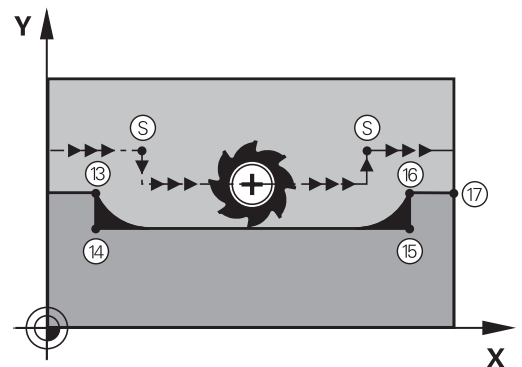

**i** Istället för **M97** rekommenderar HEIDENHAIN den kraftfullare funktionen **M120** (option 21). **Ytterligare information:** "Förhandsberäkna radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD): M120 ", Sida 236

#### Verkan

**M97** är bara verksam i de NC-block som **M97** har programmerats i.

**i** Vid **M97** bearbetar styrsystemet inte konturhörnet inte fullständigt. Eventuellt måste konturhörnet efterbearbetas med ett mindre verktyg.


#### Exempel

N50 G99 G01 ... R+20*	Stor verktygsradie
...	
N130 X ... Y ... F... M97*	Förflyttning till konturpunkt 13
N140 G91 Y-0,5 ... F ...*	Bearbetning av små kontursteg 13 och 14
N150 X+100 ...*	Förflyttning till konturpunkt 15
N160 Y+0,5 ... F ... M97*	Bearbetning av små kontursteg 15 och 16
N170 G90 X ... Y ... *	Förflyttning till konturpunkt 17

## Fullständig bearbetning av öppna konturhörn: M98


### Standardbeteende

Vid innerhörn beräknar styrsystemet skärningspunkten för fräsbanorna och ändrar verktygets rörelseriktning i denna punkt. När konturen är öppen vid hörnet ger detta upphov till en ofullständig bearbetning:

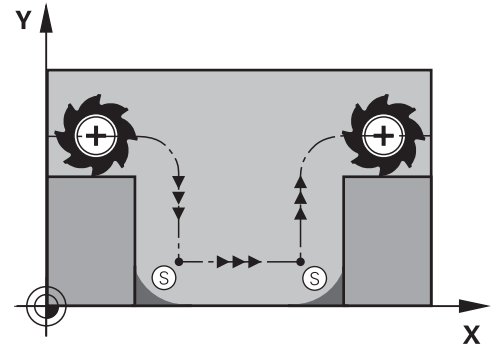

### Beteende med M98

Med tilläggsfunktionen **M98** förflyttar styrsystemet verktyget så långt att varje konturpunkt blir fullständigt bearbetad:

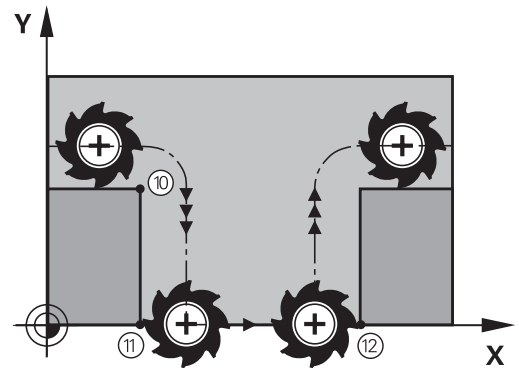

### Verkan

**M98** är bara verksam i de NC-block som **M98** har programmerats i. **M98** aktiveras i blockets slut.

### Exempel: Förflyttning i tur och ordning till konturpunkterna 10, 11 och 12

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ... *
```

```
N110 X... G91 Y... M98 *
```

```
N120 X+ ... *
```

## Matningsfaktor för nedmatningsrörelser: M103

### Standardbeteende

Styrsystemet förflyttar verktyget, oberoende av rörelseriktningen, med den sist programmerade matningshastigheten.

### Beteende med M103

Styrsystemet reducerar matningshastigheten vid rörelser i negativ riktning i verktygsaxeln. Hastighetsvektorn i negativ verktygsaxel FZMAX begränsas till en faktor F% av den sist programmerade matningshastigheten FPROG:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

### Inmatning av M103

När man anger **M103** i ett positioneringsblock så fortsätter styrsystemet dialogen och frågar efter faktor F.

### Verkan

**M103** aktiveras i blockets början.

Upphäv **M103**: Förnyad programmering av **M103** utan faktor.



Funktionen **M103** verkar även i det tiltade bearbetningsplanets koordinatsystem **WPL-CS**.  
Matningsreduceringen verkar då vid ansättningsrörelser i den virtuella verktygsaxeln **VT**.

### Exempel

Matning vid nedmatning motsvarar 20% av matningen i planet.

...	Verklig banhastighet (mm/min):
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20 *	500
N180 Y+50 *	500
N190 G91 Z-2,5 *	100
N200 Y+5 Z-5*	141
N210 X+50 *	500
N220 G90 Z+5 *	500

## Matning i millimeter/spindelvarv: M136

### Standardbeteende

Styrsystemet förflyttar verktyget med den i NC-programmet definierade matningen F i mm/min

### Beteende med M136



I NC-program med enheten tum är **M136** i kombination med **FU** eller **FZ** inte tillåtet.

Vid aktiv **M136** får arbetsstyckesspindeln inte vara i reglering.

**M136** är inte möjlig i kombination med en spindelorientering. Eftersom inget varvtal finns vid spindelorientering kan styrsystemet inte beräkna någon matning.

Med **M136** förflyttar styrsystemet inte verktyget i mm/min utan istället med den i NC-programmet definierade matningen F i millimeter/spindelvarv. Om man förändrar varvtalet med potentiometern kommer styrsystemet automatiskt att anpassa matningen.

### Verkan

**M136** aktiveras i blockets början.

Man upphäver **M136** genom att programmera **M137**.

## Matningshastighet vid cirkelbågar: M109/M110/M111

### Standardbeteende

Styrsystemet hänför den programmerade matningshastigheten till verktygsbanans centrum.

### Beteende vid cirkelbågar med M109

Styrsystemet anpassar hastigheten vid inner- och yttrebearbetning av cirkelbågar så att matningen i verktygsskåret förblir konstant.

### HÄNVISNING

#### Varning, fara för verktyg och arbetsstycke!

När funktionen **M109** är aktiv ökar styrsystemet delvis matningen drastiskt vid bearbetning av mycket små ytterhörn (spetsiga vinklar). Vid körning finns det risk för verktygsbrott och skador på arbetsstycket!

- ▶ Använd inte **M109** vid bearbetning av mycket små ytterhörn (spetsiga vinklar)

### Beteende vid cirkelbågar med M110

Styrsystemet anpassar hastigheten endast vid innerbearbetning av cirkelbågar så att matningen i verktygsskåret förblir konstant. Vid yttrebearbetning av cirkelbågar sker ingen matningsanpassning.

**i** När du definierar **M109** eller **M110** före anrop av en bearbetningscykel med ett nummer över 200 verkar matningsanpassningen även vid cirkelbanor i dessa bearbetningscykler. Vid slutet eller efter ett avbrott av en bearbetningscykel återställs normaltillståndet.

### Verkan

**M109** och **M110** aktiveras i blockets början. **M109** och **M110** återställer du med **M111**.

## Förhandsberäkna radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD): M120

### Standardbeteende


Om en verktygsradie är större än den radiekompenserade konturnivån avbryter styrsystemet programkörningen och visar ett felmeddelande. **M97** förhindrar felmeddelandet men ger upphov till ett fråsmärke och förskjuter dessutom hörnet.

**Ytterligare information:** "Bearbeta små kontursteg: M97", Sida 231  
Vid baksnitt kan det hända att styrsystemet skadar konturen.

### Beteende med M120

Styrsystemet övervakar en radiekompenserad kontur så att efter- och överskärningar inte uppstår samt beräknar verktygsbanan fram till det aktuella NC-blocket i förväg. Ställen som verktyget skulle ha skadat konturen vid förblir obearbetade (visas i bilden med mörkare färg). Du kan även använda **M120** för att förse digitaliseringsdata eller data från ett externt programmeringssystem med en verktygsradiekompensering. På så sätt kan du kompensera för avvikelser från den teoretiska verktygsradien.

Antalet NC-block som ska förhandsberäknas (max. 99) fastställer du med **LA** (eng. **Look Ahead**: se framåt) bakom **M120**. Ju högre antal NC-block du väljer, som styrsystemet ska förhandsberäkna, desto långsammare blir blockbearbetningen.

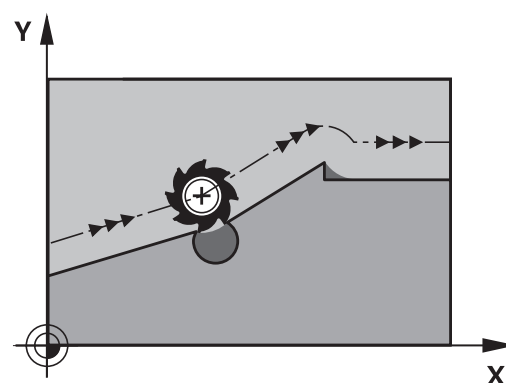

### Inmatning

Om du definierar **M120** i ett positioneringsblock fortsätter styrsystemet dialogen och frågar efter antalet NC-block som ska förhandsberäknas **LA**.

### Verkan

Programmera funktionen **M120** i NC-blocket som även innehåller radiekompenseringen **G41** eller **G42**. Då får du ett konstant och överskådligt tillvägagångssätt för programmering. Följande NC-syntaxer avaktiverar funktionen **M120**:

- **G40**
- **M120 LA0**
- **M120 utan LA**
- **%**
- Cykeln **G80** eller **PLANE**-funktioner

**M120** är verksam vid blockets början och är verksam bortom cykler för fräsbearbetning.



**Begränsningar**

- Efter ett externt eller internt stopp kan du bara köra fram till konturen igen med blockframläsning. Upphev **M120** före blockframläsningen, annars visar styrsystemet ett felmeddelande.
- När du kör fram till konturen tangentiellt använder du funktionen **APPR LCT**. NC-blocket med **APPR LCT** får bara innehålla koordinater för bearbetningsplanet.
- När du lämnar konturen tangentiellt använder du funktionen **DEP LCT**. NC-blocket med **DEP LCT** får bara innehålla koordinater för bearbetningsplanet.
- Innan du använder funktionerna nedan måste du upphäva **M120** och radiekompenseringen:
  - Cykel **G62 TOLERANS**
  - Cykel **G80 BEARBETNINGSPAN**
  - **PLANE**-funktion
  - **M114**
  - **M128**

## Överlagra handrattspositionering under programkörning: M118

### Standardbeteende



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Din maskintillverkare måste anpassa styrsystemet för denna funktionen.

Styrsystemet förflyttar verktyget i programkörningsdriftarterna på det sätt som har definierats i NC-programmet.

### Beteende med M118

Funktionen **M118** möjliggör manuella korrigeringar med handratten parallellt med programexekveringen. Du programmerar även **M118** och anger ett axelspecifikt värde (linjäraxlar eller rotationsaxlar).



- Funktionen handrattsöverlagring **M118** är i kombination med funktionen **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** endast möjlig vid stoppad status.  
För att kunna använda **M118** utan begränsningar så måste du antingen stänga av **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** via softkey i menyn eller aktivera en kinematik utan kollisionsobjekt (CMOs).
- **M118** är inte möjlig vid låsta axlar. Om du vill använda **M118** vid låsta axlar måste du först frigöra låsningen.

### Inmatning

När man anger **M118** i ett positioneringsblock så fortsätter styrsystemet dialogen och frågar efter de axelspecifika värdena. Använd de orangefärgade axelknapparna eller ASCII-knappsatsen för koordinatinmatning.

### Verkan

Du upphäver handrattspositioneringen genom att på nytt programmera **M118** utan koordinatinmatning eller genom att avsluta NC-programmet med **M30/M2**.



Handrattspositioneringen upphävs också vid programavbrott.

**M118** aktiveras i blockets början.

**Exempel**

Under programkörningen önskas möjlighet till handrattsrörelser i bearbetningsplanet X/Y med  $\pm 1$  mm och i rotationsaxeln B med  $\pm 5^\circ$  från de programmerade värdena:

**N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5\***



**M118** från ett NC-program är normalt verksam i maskinkoordinatsystemet.

När optionen Globala programinställningar (option 44) är aktiv är **Handrattsöverlagring** verksam i det senast valda koordinatsystemet. Se det aktiva koordinatsystemet för Handrattsöverlagring på fliken **POS HR** i den utökade statuspresentationen

På fliken **POS HR** visar styrsystemet dessutom om **Max.värde** definierats via **M118** eller Globala programinställningar.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**Handrattsöverlagring** är även verksam i driftart **MANUELL POSITIONERING!**

**Virtuell verktygsaxel VT (optionsnummer 44)**

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Din maskintillverkare måste anpassa styrsystemet för denna funktionen.

Med en virtuella verktygsaxeln kan du i maskiner med vridbara spindelhuvuden även förflytta i ett snett placerat verktygs riktning med handratten. För att förflytta i den virtuella verktygsaxelns riktning väljer du axel **VT** i din handratts display.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Via en handratt HR 5xx kan du välja den virtuella axeln direkt med den orangefärgade axelknappen **VI** i förekommande fall.

I kombination med funktionen **M118** kan du även utföra en handrattsöverlagring i den momentant aktiva verktygsaxelriktningen. För att göra detta måste du definiera åtminstone spindelaxeln med ett tillåtet rörelseområde i funktionen **M118** (t.ex. **M118 Z5**) och välja axel **VT** i handratten.

## Frånkörning från konturen i verktygsaxelns riktning: M140

### Standardbeteende

Styrsystemet förflyttar verktyget i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD** på det sätt som har definierats i NC-programmet.

### Beteende med M140

Med **M140 MB** (move back) kan man köra ifrån konturen i verktygsaxelns riktning med en definierbar sträcka.

## HÄNVISNING

### Varning kollideringsrisk!

Maskintillverkaren har olika möjligheter att konfigurera funktionen **Dynamisk kollideringsövervakning DCM**. Beroende på maskinen körs NC-programmet vidare utan felmeddelande trots detekterad kollision, verktyget hålls kvar vid den sista kollideringsfria positionen. När NC-programmet kommer fram till en ny kollideringsfri position, återupptar styrsystemet bearbetningen och positionerar verktyget dit. Vid denna konfiguration av funktionen **Dynamisk kollideringsövervakning DCM** uppstår förflyttningar som inte har programmerats. **Detta beteende är oberoende av om kollideringsövervakningen är aktiv eller inaktiv.** Under dessa rörelser finns det kollideringsrisk!

- ▶ Beakta maskinhandboken
- ▶ Kontrollera beteendet i maskinen

### Inmatning

När man anger **M140** i ett positioneringsblock så fortsätter styrsystemet dialogen och frågar efter hur lång sträcka som verktyget skall köras ifrån konturen. Ange den önskade sträckan som verktyget skall förflyttas från konturen eller tryck på softkey **MB MAX** för att köra till rörelseområdets slut.

**i** I den valfria maskinparametern **moveBack** (nr 200903) definierar maskintillverkaren hur långt före en gränslägesbrytare eller ett kollideringsobjekt återgångsrörelsen **MB MAX** ska avslutas.

Dessutom kan man programmera matningen som verktyget skall förflyttas med under den angivna sträckan. Om man inte anger någon matning förflyttar styrsystemet den programmerade sträckan med snabbtransport.

### Verkan

**M140** är bara verksam i de NC-block som **M140** har programmerats i.

**M140** aktiveras i blockets början.

**Exempel**

NC-block 250: Förflytta verktyget 50 mm bort från konturen

NC-block 251: Förflytta verktyget till rörelseområdets slut

```
N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50*
```

```
N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX*
```



**M140** verkar även vid tiltade bearbetningsplan. Vid maskiner med huvudrotationsaxlar förflyttar styrsystemet verktyget i verktygskoordinatsystemet **T-CS**.

Med **M140 MB MAX** drar styrsystemet bara tillbaka verktyget i verktygsaxelns positiva riktning.

Den nödvändiga informationen till verktygsaxeln för **M140** baserar styrsystemet på verktygsanropet.

**HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

När du med hjälp av funktionen **M118** ändrar positionen för en rotationsaxel med handratten och sedan exekverar funktionen **M140** så ignorerar styrsystemet överlagrade värden vid returen. Framför allt vid maskiner med rotationsaxlar i huvudet uppstår då oönskade och oförutsägbara rörelser. Under dessa returrörelser finns det kollisionsrisk!

- ▶ **M118** med **M140** skall inte kombineras i maskiner med rotationsaxlar i huvudet

## Avstängning av avkännarsystemets övervakning: M141

### Standardbeteende

När mätstiftet är påverkat visar styrsystemet ett felmeddelande så snart man försöker förflytta en maskinaxel.

### Beteende med M141

Styrsystemet förflyttar maskinaxlarna även när avkännarsystemets mätstift är påverkat. Den här funktionen är nödvändig när du skriver en mätcykel, för att friköra avkännarsystemet igen efter utkörning med ett positioneringsblock.

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Tilläggsfunktionen **M141** undertrycker vid ett avlänsat mätstift motsvarande felmeddelande. Styrsystemet utför då inte någon automatisk kollisionsövervakning av mätstiftet. Genom de båda beteendena måste du säkerställa att avkännarsystemet kan friköras på ett säkert sätt. Vid felaktigt vald frikörningsriktning finns det kollisionsrisk!

- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

**i** **M141** fungerar endast vid förflyttningsrörelser med rätlinjeblock.

### Verkan

**M141** är bara verksam i de NC-block som **M141** har programmerats i.

**M141** aktiveras i blockets början.

## Upphäv grundvridning: M143

### Standardbeteende

Grundvridningen förblir verksam ända tills man återställer den eller skriver över den med ett nytt värde.

### Beteende med M143

Styrsystemet upphäver en grundvridning i NC-programmet.

**i** Funktionen **M143** är inte tillåten vid en blockläsning (block scan).

### Verkan

**M143** är verksam från det NC-block som **M143** har programmerats i.

**M143** aktiveras i blockets början.

**i** **M143** raderar uppgifterna i kolumnerna **SPA**, **SPB** och **SPC** i utgångspunktstabellen. Vid en förnyad aktivering av den aktuella raden är grundvridningen i alla kolumner **0**.

## Lyfta verktyg automatiskt från konturen vid NC-stopp: M148

### Standardbeteende

Styrsystemet stoppar alla förflyttningsrörelser vid ett NC-stopp. Verktyget stannar vid avbrottpunkten.

### Beteende med M148



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Denna funktion konfigureras och frigges av maskintillverkaren.

Med maskinparametern **CfgLiftOff** (nr 201400) definierar maskintillverkaren styrsystemets förflyttningssträcka vid en **LIFTOFF**. Med hjälp av maskinparametern **CfgLiftOff** kan funktionen även avaktiveras.

I kolumnen **LIFTOFF** i verktygstabellen ställer du in parametern **Y** för det aktiva verktyget. Styrsystemet kör då tillbaka verktyget från konturen med 2 mm i verktygsaxelns riktning.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**LIFTOFF** fungerar i följande situationer:

- Vid ett av dig utfört NC-stopp
- Vid ett NC-stopp som har utförts av programvaran, t.ex. när ett fel har inträffat i ett drivsystem
- Vid ett strömavbrott



Styrsystemet lyfter vid en retur med **M148** inte nödvändigtvis i verktygsaxelns riktning.

Med funktionen **M149** avaktiverar styrsystemet funktionen **FUNCTION LIFTOFF** utan återställning av lyftriktningen.

När du programmerar **M148** aktiverar styrsystemet automatisk lyftning med den via **FUNCTION LIFTOFF** definierade lyftriktningen.

### Verkan

**M148** verkar tills funktionen avaktiveras med **M149** eller **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

**M148** aktiveras i blockets början, **M149** vid blockets slut.

## Hörnrundning: M197

### Standardbeteende

Vid aktiv radiekompensering vid ytterhörn infogar styrsystemet en övergångsbåge. Detta kan leda till att kanten rundas av.

### Beteende med M197

Med funktionen **M197** förlängs konturen tangentiellt vid hörnet och sedan infogas en mindre övergångsbåge. När du programmerar funktionen **M197** och sedan trycker på knappen **ENT**, öppnar styrsystemet inmatningsfältet **DL**. I **DL** definierar du längden som styrsystemet skall förlänga konturelementet med. Med **M197** reduceras hörnradien, hörnet rundas av mindre och förflyttningsrörelsen utförs trots det fortfarande mjukt.

### Verkan

Funktionen **M197** är blockvis verksam och påverkar bara ytterhörn.

### Exempel

```
G01 X... Y... RL M197 DL0.876*
```



# 8

**Underprogram och  
programdelsupp-  
prep-  
ningar**

## 8.1 Markera underprogram och programdelsupprepning

Underprogram och programdelsupprepning gör det möjligt att programmera en bearbetningssekvens en gång för att därefter utföra den flera gånger.

### Label

Underprogram och programdelsupprepningar påbörjas i NC-programmet med ett märke **G98 I**, en förkortning för LABEL (eng. för märke).

LABEL tilldelas ett nummer mellan 1 och 65535 eller ett av dig definierbart namn. LABEL-namn får bestå av maximalt 32 tecken.

**i** **Tillåtna tecken:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
**Förbjudna tecken:** <Mellanslag> ! " ' ( ) \* + : ; < = > ? [ / ] ^ ` { | } ~

Varje individuellt LABEL-nummer, resp. LABEL-namn, får bara anges en gång i NC-programmet med knappen **LABEL SET** eller genom inmatning av **G98**. Antalet labelnamn som kan anges begränsas endast av det interna minnet.

**i** Använd ett och samma labelnummer resp. labelnamn endast en gång!


Label 0 (**G98 L0**) markerar slutet på ett underprogram och får därför anges ett godtyckligt antal gånger.

**i** Jämför programmeringsteknikerna underprogram och programdelsupprepning med s.k. IF/THEN-satser innan du skapar ett NC-program.  
 Då undviker du eventuella missförstånd och programmeringsfel.  
**Ytterligare information:** "IF/THEN-sats med Q-parametrar", Sida 283

## 8.2 Underprogram

### Arbetsätt

- 1 Styrsystemet utför ett NC-program fram till ett anrop av underprogram **Ln,0**
- 2 Från detta ställe utför styrsystemet det anropade underprogrammet fram till underprogrammets slut **G98 L0**
- 3 Därefter återupptar styrsystemet exekveringen NC-programmet vid NC-blocket efter anropet av underprogrammet **Ln,0**

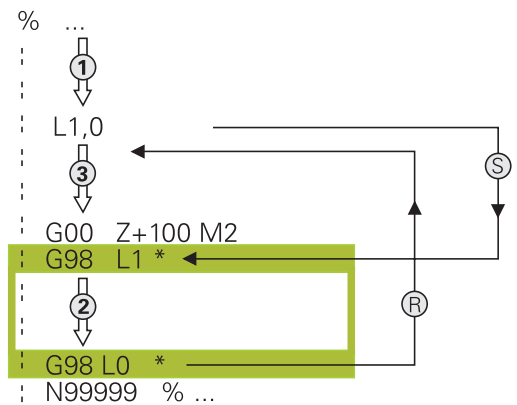

### Programmeringsanvisning

- Ett huvudprogram kan innehålla ett obegränsat antal underprogram.
- Man kan anropa underprogram i en godtycklig ordningsföljd och så ofta som önskas.
- Ett underprogram får inte anropa sig själv.
- Programmera underprogram efter NC-blocket med M2 alt. M30
- Om ett underprogram placeras före NC-blocket med M2 eller M30 i NC-programmet så kommer det att utföras minst en gång även om det inte anropas

## Programmering underprogram

LBL  
SET

- ▶ Markera början: Tryck på knappen **LBL SET**
- ▶ Ange underprogramnummer. Om du vill använda LABEL-namn: Tryck på softkey **LBL-NAME** för att växla till textinmatning
- ▶ Ange innehåll
- ▶ Markera slutet: Tryck på knappen **LBL SET** och ange Label-nummer **0**

## Anropa underprogram

LBL  
CALL

- ▶ Anropa underprogram: Tryck på knappen **LBL CALL**
- ▶ Ange det anropade underprogrammets nummer. Om du vill använda LABEL-namn: Tryck på softkey **LBL-NAME** för att växla till textinmatning.




**L 0** är inte tillåtet då det skulle innebära ett anrop av underprogrammets slut.

## 8.3 Programdelsupprepningar

### Label G98

Programdelsupprepningar börjar med märket **G98 L**. En programdelsupprepning avslutas med **Ln,m**.

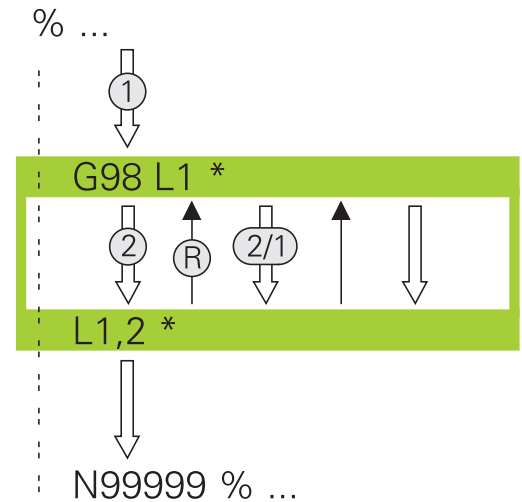

### Arbetsätt

- 1 Styrsystemet utför NC-programmet fram till slutet på programdelen (**Ln,m**)
- 2 Därefter upprepar styrsystemet programdelen mellan anropad LABEL och labelanropet **Ln,m** så många gånger som man har angivit i **m**
- 3 Därefter fortsätter styrsystemet vidare i exekveringen av NC-programmet

### Programmeringsanvisning

- Man kan upprepa en programdel upp till 65 534 gånger efter varandra.
- TNC:n utför alltid programdelar en gång mer än antalet programmerade upprepningar eftersom den första upprepningen börjar efter den första bearbetningen.

## Programmering programdelsupprepning

LBL  
SET

- ▶ Markera början: Tryck på knappen **LBL SET** och ange sedan LABEL-nummer för programdelen som skall upprepas. Om du vill använda LABEL-namn: Tryck på softkey **LBL-NAME** för att växla till textinmatning
- ▶ Mata in programdelen

## Anropa programdelsupprepning

LBL  
CALL

- ▶ Anropa programdel: Tryck på knappen **LBL CALL**
- ▶ Ange programdelsnummer för programdelen som skall upprepas. Om du vill använda LABEL-namn: Tryck på softkey **LBL-NAME** för att växla till textinmatning
- ▶ Ange antalet upprepningar **REP**, bekräfta med knappen **ENT**

## 8.4 Anropa ett externt NC-program


### Översikt softkeys

När du trycker på knappen **PGM CALL** visar styrsystemet följande softkeys:

Softkey	Funktion	Beskrivning
ANROPA PROGRAM	Anropa NC-programmet med %	Sida 254
VÄLJ NOLLPUNKT TABELL	Välj nollpunktstabell med <b>:%TAB:</b>	Sida 372
VÄLJ PUNKT TABELL	Välj punkttabell med <b>:%PAT:</b>	Sida 258
VÄLJ KONTUR	Välj konturprogram med <b>:%CNT:</b>	Se bruksanvisningen Programmera bearbetningscykler
VÄLJ PROGRAM	Välj NC-program med <b>:%PGM:</b>	Sida 255
ANROPA SELEKTERAT PROGRAM	Anropa den senast valda filen med <b>:%&lt;&gt;%</b>	Sida 255
VÄLJ CYKEL	Välj NC-program med <b>G: :</b> som bearbetningscykel	Se bruksanvisningen Programmera bearbetningscykler

## Arbetsätt

- 1 Styrsystemet utför NC-programmet fram till dess att ett annat NC-program anropas med %
- 2 Efter detta utför styrsystemet det anropade NC-programmet fram till programslutet
- 3 Därefter återupptar styrsystemet exekveringen av det anropande NC-programmet från NC-blocket som befinner sig efter programanropet

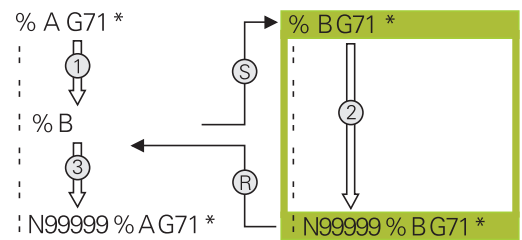

## Programmeringsanvisning

- Styrsystemet behöver inga Labels för att anropa ett NC-program.
- Det anropade NC-programmet får inte innehålla anrop % tillbaka till det anropande NC-programmet (oändlig loop).
- Det anropade NC-programmet får inte innehålla tilläggsfunktionerna **M2** eller **M30**. Om du har definierat underprogram med Label i det anropade NC-programmet kan M2 eller M30 ersättas med hoppfunktionen **D09 P01 +0 P02 +0 P03 99**.
- Om ett DIN/ISO-program skall anropas så anger man filtypen .I efter programnamnet.
- Man kan också anropa ett godtyckligt NC-program med cykel **G39**.
- Du kan även anropa ett valfritt NC-program via funktionen **Välj cykel (G: :)**.
- Vid ett Programanrop med % är Q-parametrar principiellt globalt verksamma. Observera därvid att ändringar av Q-parametrar i det anropade NC-programmet även inverkar på det anropande NC-programmet.



Medan styrsystemet exekverar det anropande NC-programmet är redigering av alla anropade NC-program spärrad.



**Kontroll av det anropade NC-programmet****HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Styrsystemet genomför inte någon automatisk kollisionsövervakning mellan verktyget och arbetsstycket. Om du inte specifikt återställer koordinatmräkningar i det anropade NC-programmet, kommer dessa transformationer är även påverka det anropande NC-programmet. Under bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Återställ koordinattransformationer i samma NC-program som de har använts i
- ▶ Kontrollera i förekommande fall förloppet med hjälp av den grafiska simuleringen

Styrsystemet kontrollerar det anropade NC-programmet:

- Om det anropade NC-programmet innehåller tilläggsfunktionen **M2** eller **M30** avger styrsystemet en varning. Styrsystemet raderar automatiskt varningen så snart du väljer ett annat NC-program.
- Styrsystemet kontrollerar att det anropade NC-programmet är fullständigt före exekvering. Om NC-blocket **N99999999** saknas kommer styrsystemet att avbryta med ett felmeddelande.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**Sökvägsinformation**

Om man bara anger programnamnet, måste det anropade NC-programmet finnas i samma katalog som det anropande NC-programmet.

Om det anropade NC-programmet inte finns i samma katalog som det anropande NC-programmet måste man ange hela sökvägen, t.ex. **TNC:\ZW35\HERE\PGM1.H**.

Alternativt programmerar du en relativ sökväg:

- utgående från mappen för det anropande NC-programmet en mappnivå uppåt **..\PGM1.H**
- utgående från mappen för det anropande NC-programmet en mappnivå nedåt **DOWN\PGM2.H**
- utgående från mappen för det anropande NC-programmet en mappnivå uppåt och i en annan mapp **..\THERE\PGM3.H**

Med hjälp av softkey **SYNTAX** kan du ange sökvägar inom dubbla citationstecken. De dubbla citationstecknen definierar början och slutet på sökvägen. Det gör att styrsystemet tolkar eventuella specialtecken som en del av sökvägen.

**Ytterligare information:** "Filers namn", Sida 109

När hela sökvägen står inom dubbla citationstecken kan du använda både \ och / för att separera mappar och filer.

## Anropa ett externt NC-program

### Anrop med Programanrop

Med funktionen % anropar du ett externt NC-program. Styrsystemet exekverar det externa NC-programmet vid det ställe i NC-programmet där det anropas.

Gör på följande sätt:

PGM  
CALL

- ▶ Tryck på knappen **PGM CALL**

ANROPA  
PROGRAM

- ▶ Tryck på softkey **ANROPA PROGRAM**
- > Styrsystemet startar dialogen för definition av det anropade NC-programmet.
- ▶ Ange sökvägen via bildskärmsknappsatsen

Alternativ

VÄLJ  
FIL

- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ FIL**
- > Styrsystemet växlar in ett urvalsfönster, via vilket du kan selektera det NC-program som skall anropas.
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**



 


Om den anropade filen finns i samma katalog som den anropande filen, kan du även koppla endast filnamnet utan sökväg. I urvalsfönstret för softkey **VÄLJ FIL** finns därför även softkey **ÖVERTA FILNAMN**.


**Anrop med VÄLJ PROGRAM och ANROPA VALT PROGRAM**

Med funktionen **:%PGM:** väljer du ett externt NC-program som du anropar separat på ett annat ställe i NC-programmet. Styrsystemet exekverar det externa NC-programmet på det ställe där du anropade det med **CALL SELECTED PGM%<>%** i NC-programmet.



Funktionen **:%PGM:** är även tillåten med strängparametrar så att du kan styra programanrop dynamiskt.


Du väljer NC-programmet på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **PGM CALL**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ PROGRAM**
- ▶ Styrsystemet startar dialogen för definition av det anropade NC-programmet.
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ FIL**
- ▶ Styrsystemet växlar in ett urvalsfönster, via vilket du kan selektera det NC-program som skall anropas.
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**

 Om den anropade filen finns i samma katalog som den anropande filen, kan du även koppla endast filnamnet utan sökväg. I urvalsfönstret för softkey **VÄLJ FIL** finns därför även softkey **ÖVERTA FILNAMN**.

 Du anropar det valda NC-programmet på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **PGM CALL**
-  ▶ Tryck på softkey **ANROPA PROGRAM**
- ▶ Med **%<>%** anropar styrsystemet det senast valda NC-programmet.

 När ett med **%<>%** anropat NC-program saknas, avbryter styrsystemet bearbetningen eller simuleringen med ett felmeddelande. För att undvika oönskade avbrott i programexekveringen, kan du med hjälp av **D18**-funktion (**ID10 NR110** och **NR111**) testa alla sökvägar i början av programmet.  
**Ytterligare information:** "D18 – Läsa systemdata", Sida 310

## 8.5 Punkttabeller

### Användningsområde

Med hjälp av en punkttabell kan du exekvera en eller flera cykler efter varandra på ett oregelbundet punktmönster.

### Relaterade ämnen

### Skapa punkttabell

Så här skapar du en punkttabell:



- ▶ Välj driftart **PROGRAMMERA**



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- > Styrsystemet öppnar filhanteringen.
- ▶ Välj önskad mapp i filstrukturen
- ▶ Ange namn och filtyp **\*.pnt**



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**



- ▶ Tryck på softkey **MM** eller **INCH**.
- > Styrsystemet öppnar tabellredigeraren och visar en tom punkttabell.



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA RAD**
- > Styrsystemet infogar en ny rad i punkttabellen.
- ▶ Ange koordinater för den önskade bearbetningspunkten
- ▶ Upprepa förfarandet tills alla önskade koordinater har angivits.



Namnet på punkttabellen måste vid tilldelning från SQL inledas med en bokstav.

### Konfigurera visning av en punkttabell

 
Så här konfigurerar du visningen av en punkttabell:

- ▶ Öppna den befintliga punkttabellen

**Ytterligare information:** "Skapa punkttabell", Sida 256



- ▶ Tryck på softkey **KOLUMNER SORTERA/ DÖLJ**
- ▶ Styrsystemet öppnar fönstret **Ordningsföljd kolumner**.
- ▶ Konfigurera tabellvisning



- ▶ Tryck på softkey **OK**
- ▶ Styrsystemet visar tabellen enligt den valda konfigurationen.



Om du anger kodnumret 555343 visar styrsystemet softkey **FORMAT EDITERA**. Med denna softkey kan du ändra tabellegenskaperna.

### Hoppa över enskilda punkter vid bearbetningen

I punkttabellen kan du med hjälp av kolumnen **FADE** känneteckna punkter så att de döljs för bearbetningen.

Du döljer punkter på följande sätt:

- ▶ Välj önskad punkt i tabellen
- ▶ Välj kolumnen **FADE**
- ▶ Aktivera döljning med knappen **ENT**



- ▶ Avaktivera döljning med knappen **NO ENT**

## Välj punkttabell i NC-programmet

Så här väljer du en punkttabell i NC-programmet:

- ▶ I driftsättet **Programmering** väljer du det NC-program som punkttabellen ska aktiveras för.

PGM  
CALL

- ▶ Tryck på knappen **PGM CALL**

VÄLJ  
PUNKT  
TABELL

- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TABELL**

VÄLJ  
FIL

- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ FIL**

- ▶ Välj punkttabell med hjälp av filstrukturen
- ▶ Tryck på softkey **OK**

Om punkttabellen inte finns lagrad i samma katalog som NC-programmet måste du ange den kompletta sökvägen.



Om den anropade filen finns i samma katalog som den anropande filen, kan du även koppla endast filnamnet utan sökväg. I urvalsönstret för softkey **VÄLJ FIL** finns därför även softkey **ÖVERTA FILNAMN**.

```
110 %:PAT: "TNC:\nc_prog\positions.pnt"*
```

## Använda punkttabeller

För att anropa en cykel för de i punkttabellen definierade punkterna programmerar du cykelanropet med **G79 PAT**.

Med **G79 PAT** exekverar styrsystemet punkttabellen som du definierat senast.

Så här använder du en punkttabell:



- ▶ Tryck på knappen **CYCL CALL**



- ▶ Tryck på softkey **CYCL CALL PAT**
- ▶ Ange matning, t.ex. **F MAX**

**i** Med denna matning förflyttar sig styrsystemet mellan punkterna i punkttabellen. Om du inte definierar någon matning förflyttar sig styrsystemet med den senast definierade matningen.

- ▶ Ange tilläggfunktion i förekommande fall
- ▶ Tryck på knappen **END**

## Anmärkning

- Om du vill förflytta med reducerad matning i verktygsaxeln vid förpositionering programmerar du tilläggfunktionen **M103**.
- Styrsystemet exekverar punkttabellen som du senast har definierat med funktionen **G79 PAT**, även om du definierat punkttabellen i ett med % nästlat NC-program.

## Definition

Filtyp	Definition
*.pnt	Punkttabell

## 8.6 Länkning av underprogram

### Länkningstyper

- Underprogramanrop i underprogram
- Programdelsupprepningar i programdelsupprepning
- Underprogramsanrop i programdelsupprepningar
- Programdelsupprepningar i underprogram



Underprogram och programdelsupprepningar kan dessutom anropa externa NC-program.

### Länkningsdjup

Nästlingsdjupet definierar bland annat hur ofta programdelar eller underprogram får innehålla ytterligare underprogram eller programdelsupprepningar.

- Maximalt länkningsdjup för underprogram: 19
- Maximalt nästlingsdjup för externa NC-program: 19, där ett **G79** har samma effekt som ett anrop av ett externt program
- Man kan länka programdelsupprepningar ett godtyckligt antal gånger



## Underprogram i underprogram

### Exempel

<b>%UPGMS G71 *</b>	
...	
<b>N17 L "UP1",0*</b>	Underprogrammet vid G98 L1 anropas
...	
<b>N35 G00 G40 Z+100 M2*</b>	Sista programblocket i huvudprogrammet med M2
<b>N36 G98 L "UP1"</b>	Början på underprogram UP1
...	
<b>N39 L2,0*</b>	Underprogrammet vid G98 L2 anropas
...	
<b>N45 G98 L0*</b>	Slut på underprogram 1
<b>N46 G98 L2*</b>	Början på underprogram 2
...	
<b>N62 G98 L0*</b>	Slut på underprogram 2
<b>N99999999 %UPGMS G71 *</b>	

### Programexekvering

- 1 Huvudprogrammet UPGMS utförs fram till NC-block 17
- 2 Underprogram UP1 anropas och utförs fram till NC-block 39
- 3 Underprogram 2 anropas och utförs fram till NC-block 62. Slut på underprogram 2 och återhopp till underprogrammet som underprogram 2 anropades ifrån.
- 4 Underprogram UP1 utförs från NC-block 40 fram till NC-block 45. Slut på underprogram UP1 och återhopp till huvudprogram UPGMS
- 5 Huvudprogram UPGMS utförs från NC-block 18 fram till NC-block 35. Återhopp till NC-block 1 och programslut

## Upprepning av programdelsupprepning

### Exempel

<b>%REPS G71 *</b>	
...	
<b>N15 G98 L1*</b>	Början på programdelsupprepning 1
...	
<b>N20 G98 L2*</b>	Början på programdelsupprepning 2
...	
<b>N27 L2,2*</b>	Programdelsanrop med 2 upprepningar
...	
<b>N35 L1,1*</b>	Programdel mellan detta NC-block och G98 L1
...	(NC-block N15) upprepas 1 gång
<b>N99999999 %REPS G71 *</b>	

### Programexekvering

- 1 Huvudprogrammet REPS utförs fram till NC-block 27
- 2 Programdelen mellan NC-block 27 och NC-block 20 upprepas 2 gånger
- 3 Huvudprogram REPS utförs från NC-block 28 fram till NC-block 35
- 4 Programdelen mellan NC-block 35 och NC-block 15 upprepas 1 gång (innehåller även programdelsupprepningen mellan NC-block 20 och NC-block 27).
- 5 Huvudprogram REPS utförs från NC-block 36 fram till NC-block 50. Återhopp till NC-block 1 och programslut

## Upprepning av underprogram

### Exempel

<b>%UPGREP G71 *</b>	
...	
<b>N10 G98 L1*</b>	Början på programdelsupprepning 1
<b>N11 L2,0*</b>	Underprogramanrop
<b>N12 L1,2*</b>	Programdelsanrop med 2 upprepningar
...	
<b>N19 G00 G40 Z+100 M2*</b>	Huvudprogrammets sista NC-block med M2
<b>N20 G98 L2*</b>	Början på underprogrammet
...	
<b>N28 G98 L0*</b>	Slut på underprogrammet
<b>N99999999 %UPGREP G71 *</b>	

### Programexekvering


- 1 Huvudprogrammet UPGREP utförs fram till NC-block 11
- 2 Underprogram 2 anropas och utförs.
- 3 Programdelen mellan NC-block 12 och NC-block 10 upprepas 2 gånger: Underprogram 2 upprepas 2 gånger.
- 4 Huvudprogram UPGREP utförs från NC-block 13 fram till NC-block 19. Återhopp till NC-block 1 och programslut

## 8.7 Programmeringsexempel

### Exempel: Konturfräsning med flera ansättningar

Programexekvering:

- Verktuget förpositioneras till arbetsstyckets överkant
- Ansättningen anges inkrementalt
- Konturfräsning
- Upprepa ansättning och konturfräsning

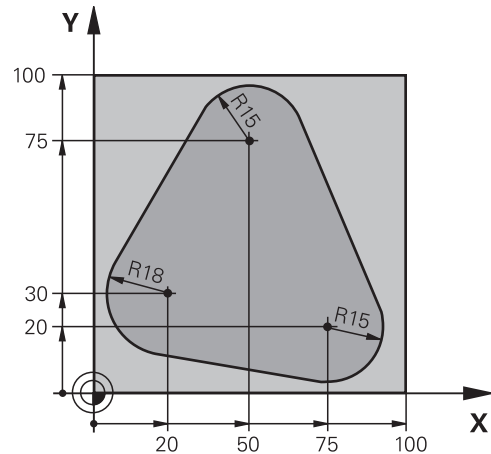


<b>%PGMWDH G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3500*</b>	Verktugets anrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 I+50 J+50*</b>	Sätt Pol
<b>N60 G10 R+60 H+180*</b>	Förpositionering i bearbetningsplanet
<b>N70 G01 Z+0 F1000 M3*</b>	Förpositionering till arbetsstyckets överkant
<b>N80 G98 L1*</b>	Märke för programdelsupprepning
<b>N90 G91 Z-4*</b>	Inkrementellt skärdjup (ansättning i luften)
<b>N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250*</b>	Första konturpunkten
<b>N110 G26 R5*</b>	Förflyttning till konturen
<b>N120 H+120*</b>	
<b>N130 H+60*</b>	
<b>N140 H+0*</b>	
<b>N150 H-60*</b>	
<b>N160 H-120*</b>	
<b>N170 H+180*</b>	
<b>N180 G27 R5 F500*</b>	Förflyttning från konturen
<b>N190 G40 R+60 H+180 F1000*</b>	Frikörning
<b>N200 L1,4*</b>	Återhopp till Label 1; totalt fyra gånger
<b>N200 G00 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N99999999 %PGMWDH G71 *</b>	

## Exempel: Hålbilder

Programexekvering:

- Förflyttning till hålbild i huvudprogram
- Anropa hålbild (underprogram 1) i huvudprogram
- Hålbilden programmeras bara en gång i underprogram 1

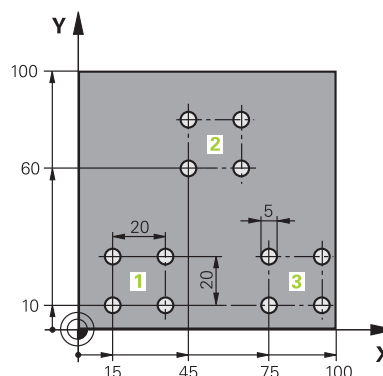


<b>%UP1 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3500*</b>	Verktögsanrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 G200 BORNING</b>	Cykeldefinition borring
<b>Q200=2 ;SAEKERHETSAVSTAAND</b>	
<b>Q201=-30 ;DJUP</b>	
<b>Q206=300 ;MATNING DJUP</b>	
<b>Q202=5 ;SKAERDJUP</b>	
<b>Q210=0 ;VAENTETID UPPE</b>	
<b>Q203=+0 ;KOORD. OEVERYTA</b>	
<b>Q204=2 ;2. SAEKERHETSAVST.</b>	
<b>Q211=0 ;VAENTETID NERE</b>	
<b>Q395=0 ;REFERENS DJUP</b>	
<b>N60 X+15 Y+10 M3*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 1
<b>N70 L1,0*</b>	Anropa underprogram för hålbild
<b>N80 X+45 Y+60*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 2
<b>N90 L1,0*</b>	Anropa underprogram för hålbild
<b>N100 X+75 Y+10*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 3
<b>N110 L1,0*</b>	Anropa underprogram för hålbild
<b>N120 G00 Z+250 M2*</b>	Slut på huvudprogrammet
<b>N130 G98 L1*</b>	Början på underprogram 1: Hålbild
<b>N140 G79*</b>	Anropa cykel för hål 1
<b>N150 G91 X+20 M99*</b>	Förflyttning till andra hålet, anropa cykel
<b>N160 Y+20 M99*</b>	Förflyttning till tredje hålet, anropa cykel
<b>N170 X-20 G90 M99*</b>	Förflyttning till fjärde hålet, anropa cykel
<b>N180 G98 L0*</b>	Slut på underprogram 1
<b>N99999999 %UP1 G71 *</b>	

## Exempel: Hålbild med flera verktyg

Programexekvering:

- Bearbetningscykler programmeras i huvudprogrammet
- Anropa komplett hålbild (underprogram 1) i huvudprogram
- Förflyttning till hålgrupper (underprogram 2) i underprogram 1
- Hålbilden programmeras bara en gång i underprogram 2

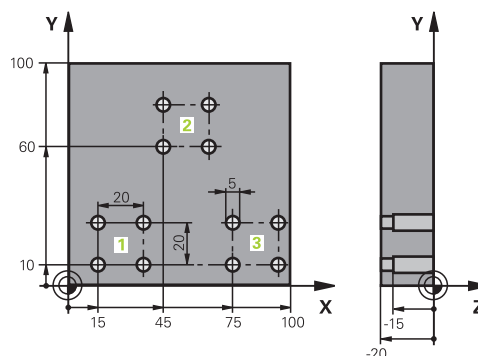

<b>%UP2 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S5000*</b>	Verktögsanrop centrumborr
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N50 G200 BORRNING</b>	Cykeldefinition centrera
<b>Q200=2 ;SAEKERHETSAVSTAAND</b>	
<b>Q201=-3 ;DJUP</b>	
<b>Q206=250 ;MATNING DJUP</b>	
<b>Q202=3 ;SKAERDJUP</b>	
<b>Q210=0 ;VAENTETID UPPE</b>	
<b>Q203=+0 ;KOORD. OEVERYTA</b>	
<b>Q204=10 ;2. SAEKERHETSAVST.</b>	
<b>Q211=0.2 ;VAENTETID NERE</b>	
<b>Q395=0 ;REFERENS DJUP</b>	
<b>N60 L1,0*</b>	Anropa underprogram 1 för komplett hålbild
<b>N70 G00 Z+250 M6*</b>	Verktögsväxling
<b>N80 T2 G17 S4000*</b>	Verktögsanrop borr
<b>N90 D0 Q201 P01 -25*</b>	Nytt djup för borr
<b>N100 D0 Q202 P01 +5*</b>	Nytt skärdjup för borr
<b>N110 L1,0*</b>	Anropa underprogram 1 för komplett hålbild
<b>N120 G00 Z+250 M6*</b>	Verktögsväxling
<b>N130 T3 G17 S500*</b>	Verktögsanrop brotsch
<b>N140 G201 BROTSCHNING</b>	Cykeldefinition brotschning
<b>Q200=2 ;SAEKERHETSAVSTAAND</b>	
<b>Q201=-15 ;DJUP</b>	
<b>Q206=250 ;MATNING DJUP</b>	
<b>Q211=0.5 ;VAENTETID NERE</b>	
<b>Q208=400 ;MATNING TILLBAKA</b>	
<b>Q203=+0 ;KOORD. OEVERYTA</b>	
<b>Q204=10 ;2. SAEKERHETSAVST.</b>	
<b>N150 L1,0*</b>	Anropa underprogram 1 för komplett hålbild

<b>N160 G00 Z+250 M2*</b>	Slut på huvudprogrammet
<b>N170 G98 L1*</b>	Början på underprogram 1: Komplette hålbild
<b>N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 1
<b>N190 L2,0*</b>	Anropa underprogram 2 för hålbild
<b>N200 X+45 Y+60*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 2
<b>N210 L2,0*</b>	Anropa underprogram 2 för hålbild
<b>N220 X+75 Y+10*</b>	Förflyttning till startpunkt hålbild 3
<b>N230 L2,0*</b>	Anropa underprogram 2 för hålbild
<b>N240 G98 L0*</b>	Slut på underprogram 1
<b>N250 G98 L2*</b>	Början på underprogram 2: Hålbild
<b>N260 G79*</b>	Anropa cykel för hål 1
<b>N270 G91 X+20 M99*</b>	Förflyttning till andra hålet, anropa cykel
<b>N280 Y+20 M99*</b>	Förflyttning till tredje hålet, anropa cykel
<b>N290 X-20 G90 M99*</b>	Förflyttning till fjärde hålet, anropa cykel
<b>N300 G98 L0*</b>	Slut på underprogram 2
<b>N310 %UP2 G71 *</b>	





# 9

**Programmera  
Q-parametrar**

## 9.1 Princip och funktionsöversikt


Med Q-parametrar kan du definiera en hel detaljfamilj i ett enda gemensamt NC-program genom att istället för fasta siffervärden programmera variabla Q-parametrar.

Du har exempelvis följande möjligheter att använda Q-parametrar:

- Koordinatvärden
- Matningshastigheter
- Spindelvarvtal
- Cykeldata

Styrsystemet erbjuder fler möjligheter att arbeta med Q-parametrar:

- Programmera konturer som styrs via matematiska funktioner
- Göra exekvering av bearbetningsoperationer beroende av logiska villkor

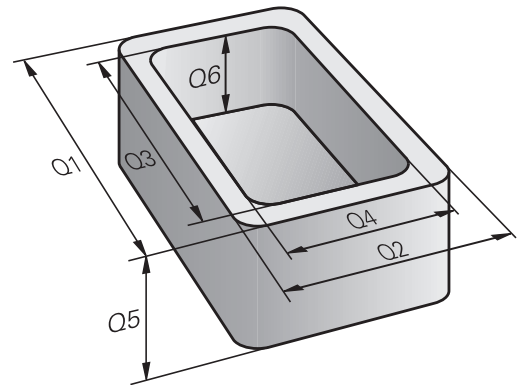


## Q-parametertyper

### Q-parametrar för siffervärden

Variabler består alltid av bokstäver och siffror. Bokstäverna bestämmer variabeltypen och siffrorna variabelområdet.

Detaljerad information finner du i följande tabell:

Variabeltyp	Variabelområde	Betydelse
Q-parameter:		Q-parametrar är verksamma i alla NC-program som finns i styrsystemets minne.
	0–99	Q-parametrar för användaren, när inga överlappningar med HEIDENHAIN-SL-cykler inträffar
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Q-parametrar är verksamma lokalt inom makron och cykler från maskintillverkaren. Det betyder att styrsystemet inte returnerar ändringar till NC-programmet. För maskintillverkarcykler ska du därför använda Q-parameterområdet 1200–1399!                 </div>
	100–199	Q-parametrar för styrsystemets specialfunktioner som läses av användarens NC-program eller av cykler
	200–1199	Q-parametrar för funktioner från HEIDENHAIN, t.ex. cykler
	1200–1399	Q-parametrar för maskintillverkarens funktioner, t.ex. cykler
	1400–1999	Q-parametrar för användaren
QL-parameter:		QL-parametrar är verksamma lokalt inom ett NC-program.
	0–499	QL-parametrar för användaren
QR-parameter:		QR-parametrar är permanent verksamma i alla NC-program som finns i styrsystemets minne även efter omstart av styrsystemet.
	0–99	QR-parametrar för användaren
	100–199	QR-parametrar för funktioner från HEIDENHAIN, t.ex. cykler
	200–499	QR-parametrar för maskintillverkarens funktioner, t.ex. cykler



**QR-parametrarna säkerhetskopieras i samband med en backup.**

Om maskintillverkaren inte angett någon annan sökväg sparar styrsystemet QR-parametrarna under sökvägen **SYS:\runtime\sys.cfg**. Enheten **SYS** säkerhetskopieras bara vid en fullständig säkerhetskopiering.

Maskintillverkaren kan använda följande alternativa maskinparametrar för att ange en sökväg:

- **pathNcQR** (nr 131201)
- **pathSimQR** (nr 131202)

Om maskintillverkaren angett en sökväg på enheten **TNC**: i de valfria maskinparametrarna, kan du genomföra säkerhetskopieringen med hjälp av funktionerna **NC/PLC Backup** även utan att ange en sifferkod.

### Q-parametrar för texter

Dessutom är QS-parametrar tillgängliga (**S** står för sträng), med vilka du även kan hantera texter i styrsystemet.

Variabeltyp	Variabelområde	Betydelse
QS-parameter:		QS-parametrar är verksamma i alla NC-program som finns i styrsystemets minne.
	0–99	QS-parametrar för användaren, när inga överlappningar med HEIDENHAIN-SL-cykler inträffar
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> QS-parametrar är verksamma lokalt inom makron och cykler från maskintillverkaren. Det betyder att styrsystemet inte returnerar ändringar till NC-programmet. För maskintillverkarcykler ska du därför använda QS-parameterområdet 1200–1399!</p> </div>
	100–199	QS-parametrar för styrsystemets specialfunktioner som läses av användarens NC-program eller av cykler
	200–1199	QS-parametrar för funktioner från HEIDENHAIN, t.ex. cykler
	1200–1399	QS-parametrar för maskintillverkarens funktioner, t.ex. cykler
	1400–1999	QS-parametrar för användaren

## Programmeringsanvisning

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

HEIDENHAIN-cykler, maskintillverkarcykler och funktioner från tredje part använder sig av Q-parametrar. Inne i NC-programmen kan du dessutom programmera Q-parametrar. Om du vid användning av Q-Parametern inte enbart använder dig av rekommenderade Q-parameterområden, kan detta leda till överlappning (växelvekan) och därmed resultera i önskade beteenden. Under bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Använd enbart de Q-parameterområden som rekommenderas av HEIDENHAIN
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredje part
- ▶ Kontrollera förloppet med hjälp av den grafiska simuleringen

Q-parametrar och siffervärden får anges blandat i ett NC-program.

Du kan tilldela variabler numeriska värden mellan  $-999\,999\,999$  och  $+999\,999\,999$ . Inmatningsområdet är begränsat till max. 16 tecken, varav upp till nio tecken får stå före kommat. Styrsystemet kan beräkna siffervärden upp till en storlek av  $10^{10}$ .

**QS**-parametrar parametrar kan du tilldela maximalt 255 tecken.



Vissa Q- och QS-parametrar tilldelas alltid automatiskt samma data av styrsystemet, exempelvis tilldelar styrsystemet Q-parameter **Q108** den aktuella verktygsradien.

**Ytterligare information:** "Fasta Q-parametrar", Sida 329

Styrsystemet lagrar internt siffervärden i ett binärt format (Norm IEEE 754). På grund av det använda standardformatet presenterar styrsystemet vissa decimaltal inte exakt binärt (avrundningsfel). Det här behöver du ta hänsyn till när du använder beräknade variabelvärden vid hoppkommandon eller positioneringar.

Du kan återställa variabler till statusen **Undefined**. När du t.ex. programmerar en position med en odefinierad Q-parameter ignorerar styrsystemet den här förflyttningen.

## Kalla upp Q-parameterfunktioner

När ett NC-program matas in trycker man på knappen **Q** (i fältet för sifferinmatning och axelval under **+/-**-knappen). Då presenterar styrsystemet följande softkeys:

Softkey	Funktionsgrupp	Sida
GRUND- FUNKTION.	Matematiska grundfunktioner	276
TRIGO- NOMETRI.	Vinkelfunktioner	280
HOPP	IF/THEN-bedömning, hopp	283
DIVERSE FUNKTION.	Specialfunktioner	293
FORMEL	Formel direkt programmerbar	286
KONTUR- FORMEL	Funktion för bearbetning av komplexa konturer	Se bruksanvisningen Programmera bearbetningscykler



När du definierar eller tilldelar en Q-parameter, visar styrsystemet softkey **Q**, **QL** och **QR**. Med dessa softkeys väljer du först den önskade parametertypen. Därefter definierar du parameternumret.

## 9.2 Detaljfamiljer – Q-parametrar istället för siffervärden

### Användningsområde

Med Q-parameterfunktionen **DO: TILLDELNING** kan man tilldela Q-parametrar siffervärden. Detta gör det möjligt att mata in variabla Q-parametrar istället för siffervärden i NC-programmet.

### Exempel


<b>N150 D00 Q10 P01 +25*</b>	Tilldelning
...	Q10 innehåller värdet 25
<b>N250 G00 X +Q10*</b>	motsvarar G00 X +25

För en detaljfamilj kan man exempelvis programmera karaktäristiska arbetsstyckesdimensioner som Q-parametrar.

För bearbetning av en specifik detalj behöver man då bara tilldela dessa parametrar lämpliga värden.

### Exempel: Cylinder med Q-parametrar

Cylinderradie:	$R = Q50$
Cylinderhöjd:	$H = Q51$
Cylinder Z1:	$Q50 = +30$ $Q51 = +10$
Cylinder Z2:	$Q50 = +10$ $Q51 = +50$

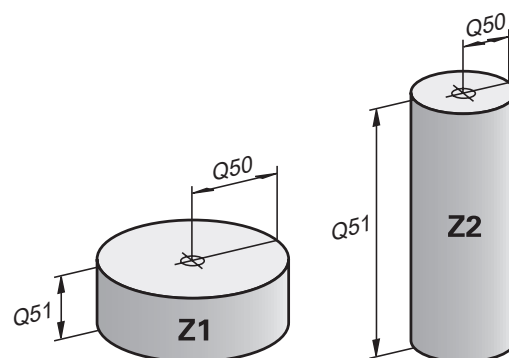

## 9.3 Beskrivning av konturer med hjälp av matematiska funktioner

### Användningsområde

Med Q-parametrar kan du programmera matematiska grundfunktioner i NC-programmet:



- ▶ Välj Q-parameterfunktion: Tryck på knappen **Q** från sifferinmatningen
- > Softkeyraden visar Q-parameterfunktionerna.
- ▶ Tryck på softkey **GRUNDFUNKTION.**
- > Styrsystemet visar softkeys för matematiska grundfunktioner.





## Översikt

Softkey	Funktion
	<b>D00:</b> tilldelning t.ex. <b>D00 Q5 P01 +60 *</b> $Q5 = 60$ Tilldela ett värde eller statusen <b>odefinierat</b>
	<b>D01:</b> addition t.ex. <b>D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 *</b> $Q1 = -Q2 + (-5)$ Summera två värden och tilldela resultatet
	<b>D02:</b> subtraktion t.ex. <b>D02 Q1 P01 +10 P02 +5 *</b> $Q1 = +10 - (+5)$ Subtrahera två värden och tilldela resultatet
	<b>D03:</b> multiplikation t.ex. <b>D03 Q2 P01 +3 P02 +3 *</b> $Q2 = 3 * 3$ Multiplicera två värden och tilldela resultatet
	<b>D04:</b> division t.ex. <b>D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 *</b> $Q4 = 8 / Q2$ Dividera två värden och tilldela resultatet Begränsning: ingen division med 0
	<b>D05:</b> kvadratroten t.ex. <b>D05 Q20 P01 4 *</b> $Q20 = \sqrt{4}$ Beräkna roten ur ett värde och tilldela resultatet Begränsning: det går inte att beräkna roten ur ett negativt värde

Till höger om =-tecknet får du ange:

- två tal
- två Q-parametrar
- ett tal och en Q-parameter

Q-parametrarna och siffervärdena i beräkningarna kan anges med förtecken.

## Programmering av matematiska grundfunktioner

### Tilldelningsexempel

N16 D00 Q5 P01 +10\*

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7 \*

Q

- ▶ Välj Q-parameterfunktioner: Tryck på knappen **Q**

GRUND-  
FUNKTION.

- ▶ Välj matematiska grundfunktioner: Tryck på softkey **GRUNDFUNKTION.**

D0  
X = Y

- ▶ Välj Q-parameterfunktionen **TILLDELNING**: Tryck på softkey **DO X=Y**

- > Styrsystemet frågar efter numret på resultatparametern.

- ▶ Ange **5** (numret på Q-parametern)

- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

- > Styrsystemet frågar efter värdet eller parametern.

- ▶ Ange **10** (värdet)

- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

- > Så snart styrsystemet läser NC-blocket tilldelas parametern **Q5** värdet **10**.

### Multiplikationsexempel

Q

- ▶ Välj Q-parameterfunktioner: Tryck på knappen **Q**

GRUND-  
FUNKTION.

- ▶ Välj matematiska grundfunktioner: Tryck på softkey **GRUNDFUNKTION.**

D3  
X \* Y

- ▶ Välj Q-parameterfunktionen **MULTIPLIKATION**: Tryck på softkey **D3 X \* Y**

- > Styrsystemet frågar efter numret på resultatparametern.

- ▶ Ange **12** (numret på Q-parametern)

- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

- > Styrsystemet frågar efter det första värdet eller parametern.

- ▶ Ange **Q5** (parametern)

- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

- > Styrsystemet frågar efter det andra värdet eller parametern.

- ▶ Ange **7** som andra värde



 


- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.


## Återställ Q-parameter

### Exempel

16 D00: Q5 SET UNDEFINED\*

17 D00: Q1 = Q5\*


- 
  - ▶ Välj Q-parameterfunktioner: Tryck på knappen **Q**
  
- 
  - ▶ Välj matematiska grundfunktioner: Tryck på softkey **GRUNDFUNKTION**.
  
- 
  - ▶ Välj Q-parameterfunktion TILLDELNING: Tryck på softkey **DO X = Y**
  - > Styrsystemet frågar efter numret på resultatparametern.
  - ▶ Ange **5** (numret på Q-parametern)
  
- 
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
  - > Styrsystemet frågar efter värdet eller parametern.
  
- 
  - ▶ Tryck på **SET UNDEFINED**

 Funktionen **D00** har också stöd för att överföra värdet **Undefined**. Om du vill överför den odefinierade Q-parametern utan **D00** kommer styrsystemet felmeddelandet **Ogiltigt värde**.

## 9.4 Vinkelfunktioner

### Definitioner

- Sinus:**  $\sin \alpha = \text{motstående katet/hypotenusan}$   
 $\sin \alpha = a/c$
- Cosinus:**  $\cos \alpha = \text{närliggande katet/hypotenusan}$   
 $\cos \alpha = b/c$
- Tangens:**  $\tan \alpha = \text{motstående katet/närliggande katet}$   
 $\tan \alpha = a/b$  resp.  $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

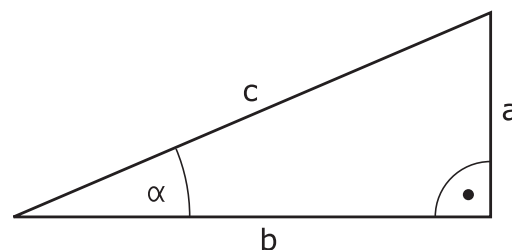

Där:

- c är sidan mitt emot den räta vinkeln
- a är sidan mitt emot vinkeln  $\alpha$
- b är den tredje sidan

Med tangens kan styrsystemet beräkna vinkeln:

$$\alpha = \arctan(a/b) \text{ resp. } \alpha = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

### Exempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan(a/b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Dessutom gäller:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (med } a^2 = a \cdot a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

### Programmera vinkelfunktioner

Du kan även beräkna vinkelfunktioner med hjälp av Q-parametrar.

- Q
  - ▶ Välj Q-parameterfunktion: Tryck på knappen **Q** från sifferinmatningen
  - > Softkeyraden visar Q-parameterfunktionerna.
- TRIGO-  
NOMETRI
  - ▶ Tryck på softkey **TRIGONOMETRI**
  - > Styrsystemet visar softkeys för vinkelfunktioner.

## Översikt

 
Softkey	Funktion
	<p><b>D06:</b> sinus                      t.ex. <b>D06 Q20 P01 -Q5 *</b>  <math>Q20 = \sin(-Q5)</math>                      Beräkna och tilldela en vinkels sinus i grader</p>
	<p><b>D07:</b> cosinus                      t.ex. <b>D07 Q21 P01 -Q5 *</b>  <math>Q21 = \cos(-Q5)</math>                      Beräkna och tilldela en vinkels cosinus i grader</p>
	<p><b>D08:</b> roten ur kvadratsumman                      t.ex. <b>D08 Q10 P01 +5 P02 +4 *</b>  <math>Q10 = \sqrt{5^2+4^2}</math>                      Bilda och tilldela längden av två värden, beräkna                      t.ex. den tredje sidan hos en triangel</p>
	<p><b>D13:</b> vinkel                      t.ex. <b>D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 *</b>  <math>Q20 = \arctan(25/-Q1)</math>                      Bestäm och tilldela vinkeln med arctan ur motstående och närliggande katet eller sin och cos för vinkeln (<math>0 &lt; \text{vinkel} &lt; 360^\circ</math>)</p>

## 9.5 Cirkelberäkningar

### Användningsområde

Med funktionerna för cirkelberäkning kan man låta styrsystemet beräkna cirkelcentrum och cirkelradie via tre eller fyra punkter på cirkeln. Beräkning av en cirkel med hjälp av fyra punkter är noggrannare.


Användningsområde: Exempelvis kan dessa funktioner användas när man vill bestämma ett håls eller ett cirkelsegments läge och storlek med hjälp av de programmerbara avkännarfunktionerna.

Softkey	Funktion
	<b>D23:</b> cirkeldata utifrån tre cirkelpunkter t.ex. <b>D23 Q20 P01 Q30*</b> Styrsystemet sparar de beräknade värdena i Q-parametrarna <b>Q20</b> till <b>Q22</b> .

Styrsystemet kontrollerar värdena i Q-parametrarna **Q30** till **Q35** och beräknar cirkeldata.

Styrsystemet sparar resultaten i följande Q-parametrar:

 - Huvudaxelns cirkelcentrum i Q-parametern **Q20**  
För verktygsaxeln **Z** är huvudaxeln **X**
- Komplementaxelns cirkelcentrum i Q-parametern **Q21**  
För verktygsaxeln **Z** är komplementaxeln **Y**
- Cirkelradien i Q-parametern **Q22**

Softkey	Funktion
	<b>D24:</b> cirkeldata utifrån fyra cirkelpunkter t.ex. <b>D24 Q20 P01 Q30*</b> Styrsystemet sparar de beräknade värdena i Q-parametrarna <b>Q20</b> till <b>Q22</b> .

Styrsystemet kontrollerar värdena i Q-parametrarna **Q30** till **Q37** och beräknar cirkeldata.

Styrsystemet sparar resultaten i följande Q-parametrar:

- Huvudaxelns cirkelcentrum i Q-parametern **Q20**  
För verktygsaxeln **Z** är huvudaxeln **X**
- Komplementaxelns cirkelcentrum i Q-parametern **Q21**  
För verktygsaxeln **Z** är komplementaxeln **Y**
- Cirkelradien i Q-parametern **Q22**



**D23** och **D24** tilldelar inte bara resultatvariablerna till vänster om likhetstecknet automatiskt ett värde, utan även de efterföljande variablerna.

## 9.6 IF/THEN-sats med Q-parametrar

### Användningsområde

Vid en IF/THEN-sats jämför styrsystemet en variabel eller ett fast värde med en annan variabel eller ett annat fast värde. Om villkoret är uppfyllt hoppar styrsystemet till labeln som är programmerad efter villkoret.



Jämför de så kallade IF/THEN-satserna med programmeringsteknikerna underprogram och programdelsupprepningar innan du skapar ditt NC-program.

Då undviker du eventuella missförstånd och programmeringsfel.

**Ytterligare information:** "Markera underprogram och programdelsupprepning", Sida 246

Om villkoret inte är uppfyllt exekverar styrsystemet nästa NC-block. Om du vill anropa ett externt NC-program, då programmerar du ett programanrop med % efter labeln.

### Hoppvillkor

#### Ovillkorligt hopp

Ovillkorliga hopp programmeras som villkorliga hopp men med ett villkor som alltid är uppfyllt (=ovillkorligt), t.ex.

#### **D09 P01 +10 P02 +10 P03 1\***

Sådana hopp kan du t.ex. använda i ett anropat NC-program, i vilket du arbetar med underprogram. För ett NC-program utan **M30** eller **M2** kan du förhindra att styrsystemet exekverar underprogram utan anrop med **LBL CALL**. Som hoppadress programmerar du en label som programmerats direkt före programslutet.

### Villkora hopp med räknare

Hoppfunktioner kan användas för att upprepa bearbetningar valfritt många gånger. En Q-parameter används som en räknare och ökas med ett vid varje programdelsupprepning.

Med hoppfunktionen jämför du räknaren med det önskade antalet bearbetningar.



Hopp skiljer sig åt från programmeringsteknikerna underprogram och programdelsupprepningar.

Å ena sidan kräver hopp exempelvis inga avslutade programområden som slutar med L0. Å andra sidan tar hopp inte hänsyn till dessa återhoppstagslabels!

### Exempel

<b>%COUNTER G71 *</b>	
<b>;</b>	
<b>N20 Q1 = 0</b>	Laddvärde: initiera räknare
<b>N30 Q2 = 3</b>	Laddvärde: antal hopp
<b>;</b>	
<b>N50 G98 L99*</b>	Label
<b>N60 Q1 = Q1 + 1</b>	Uppdatera räknare: nytt Q1-värde = tidigare Q1-värde + 1
<b>N70 D12 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99*</b>	Utför programhopp 1 och 2
<b>N80 D09 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99*</b>	Utför programhopp 3
<b>;</b>	
<b>N99999999 %COUNTER G71 *</b>	



## Programmera IF/THEN-satser

### Möjligheter vid inmatning av hopp

 
 
 
 
 

 
 
I villkoret **IF** står följande uppgifter till förfogande:

- Siffror
- Texter
- Q, QL, QR
- **QS** (string-parameter)

Vid inmatning av hoppadress **GOTO** har du följande tre inmatningsmöjligheter:

- **LBL NAMN**
- **LBL- NUMMER**
- **QS**



IF/THEN-satserna visas när du trycker på softkey **HOPP**.  
Styrsystemet visar följande softkeys:

Softkey	Funktion
	<b>D09</b> : hopp om lika t.ex. <b>D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" *</b> Om båda värdena är lika hoppar styrsystemet till den definierade labeln.
	<b>D09</b> : hopp om odefinierad t.ex. <b>D09 P01 +Q1 IS UNDEFINED P03 "UPCAN25" *</b>
	Om variabeln är odefinierad hoppar styrsystemet till den definierade labeln.
	<b>D09</b> : hopp om definierad t.ex. <b>D09 P01 +Q1 IS DEFINED P03 "UPCAN25" *</b>
	Om variabeln är definierad hoppar styrsystemet till den definierade labeln.
	<b>D10</b> : hopp om olika t.ex. <b>D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 *</b> Om värdena är olika hoppar styrsystemet till den definierade labeln.
	<b>D11</b> : hopp om större än t.ex. <b>D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 QS5 *</b> Om det första värdet är större än det andra hoppar styrsystemet till den definierade labeln.
	<b>D12</b> : hopp om mindre än t.ex. <b>D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" *</b> Om det första värdet är mindre än det andra hoppar styrsystemet till den definierade labeln.

## 9.7 Formel direkt programmerbar

### Inmatning av formel

Du kan ange matematiska formler som innehåller flera räkneoperationer direkt i NC-programmet med hjälp av softkeys.

-  ▶ Välj Q-parameterfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
- ▶ **Q**, **QL** eller **QR** väljs
- ▶ Styrsystemet visar möjliga räkneoperationer på softkeyraden.

### Räkneregler

#### Ordningsföljd vid analys av olika operatörer

När en formel innehåller räknesteg med en kombination av olika operatörer analyserar styrsystemet räknestegen i en definierad ordningsföljd. Ett känt exempel på det är punkt- före streckräkning.

Styrsystemet analyserar räknestegen i följande ordningsföljd:

Ordning	Räknesteg	Operator	Aritmetisk symbol
1	Lösa parenteserna	Klammer	( )
2	Observera förtecknet	Förtecken	-
3	Beräkna funktionen	Funktion	<b>SIN, COS, LN</b> OSV.
4	Potens	Potens	^
5	Multiplitera och dividera	Punkt	*, /
6	Addera och subtrahera	Streck	+, -

#### Ordningsföljd vid analys av samma operatörer

Styrsystemet analyserar räknesteg med samma operatörer från vänster till höger.

t.ex.  $2 + 3 - 2 = (2 + 3) - 2 = 3$

Undantag: vid sammanfogade potenser analyserar styrsystemet från höger till vänster.

t.ex.  $2 \wedge 3 \wedge 2 = 2 \wedge (3 \wedge 2) = 2 \wedge 9 = 512$

#### Exempel: punkt- före streckräkning

**N120**  $Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$

- 1:a räknesteget:  $5 * 3 = 15$
- 2:a räknesteget:  $2 * 10 = 20$
- 3:e räknesteget:  $15 + 20 = 35$

**Exempel: potens före streckräkning**

$$\text{N130 Q2} = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1:a räknesteget: 10 i kvadrat = 100
- 2:a räknesteget: 3 med potensen 3 = 27
- 3:e räknesteget: 100 - 27 = 73

**Exempel: funktion före potens**

$$\text{N140 Q4} = \text{SIN } 30 ^ 2 = 0,25$$

- 1:a räknesteget: beräkna sinus av 30 = 0,5
- 2:a räknesteget: 0,5 i kvadrat = 0,25





 







 



**Exempel: parentes före funktion**

 
 








$$\text{N150 Q5} = \text{SIN } ( 50 - 20 ) = 0,5$$

- 1:a räknesteget: lös parentesen 50 - 20 = 30
- 2:a räknesteget: beräkna sinus av 30 = 0,5

## Översikt

Styrsystemet visar följande softkeys:

Softkey	Kopplingsfunktion	Operator
	<b>Addition</b> t.ex. $Q10 = Q1 + Q5$	Streck
	<b>Subtraktion</b> t.ex. $Q25 = Q7 - Q108$	Streck
	<b>Multiplikation</b> t.ex. $Q12 = 5 * Q5$	Punkt
	<b>Division</b> t.ex. $Q25 = Q1/Q2$	Punkt
	<b>Vänster parentes</b> t.ex. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	Klammer
	<b>Höger parentes</b> t.ex. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	Klammer
	<b>I kvadrat (square)</b> t.ex. $Q15 = SQ 5$	Funktion
	<b>Roten ur (square root)</b> t.ex. $Q22 = SQRT 25$	Funktion
	<b>Beräkna sinus</b> t.ex. $Q44 = SIN 45$	Funktion
	<b>Beräkna cosinus</b> t.ex. $Q45 = COS 45$	Funktion
	<b>Beräkna tangens</b> t.ex. $Q46 = TAN 45$	Funktion
	<b>Beräkna arcussinus</b> Omvänd sinusfunktion Styrsystemet bestämmer vinkeln ur förhållandet mellan motstående katet och hypotenusan. t.ex. $Q10 = ASIN (Q40/Q20)$	Funktion
	<b>Beräkna arcuscosinus</b> Omvänd cosinusfunktion Styrsystemet bestämmer vinkeln ur förhållandet mellan närliggande katet och hypotenusan. t.ex. $Q11 = ACOS Q40$	Funktion
	<b>Beräkna arcustangens</b> Omvänd tangensfunktion Styrsystemet bestämmer vinkeln ur förhållandet mellan motstående katet och närliggande katet. t.ex. $Q12 = ATAN Q50$	Funktion
	<b>Potens</b> t.ex. $Q15 = 3 ^ 3$	Potens
	<b>Använd konstanten PI</b> $\pi = 3,14159$	


Softkey	Kopplingsfunktion	Operator
	t.ex. <b>Q15 = PI</b>	
	<b>Bilda en naturlig logaritm (LN)</b> Bastal = e = 2,7183 t.ex. <b>Q15 = LN Q11</b>	Funktion
	<b>Bilda en logaritm</b> Bastal = 10 t.ex. <b>Q33 = LOG Q22</b>	Funktion
	<b>Använd exponentialfunktion (e ^ n)</b> Bastal = e = 2,7183 t.ex. <b>Q1 = EXP Q12</b>	Funktion
	<b>Negering</b> Multiplikation med -1 t.ex. <b>Q2 = NEG Q1</b>	Funktion
	<b>Skapa integer</b> Ta bort decimaler t.ex. <b>Q3 = INT Q42</b>	Funktion
<p> Funktionen <b>INT</b> avrundar inte utan kapar istället decimalerna. <b>Ytterligare information:</b> "Exempel: Avrunda värden", Sida 338</p>		
	<b>Bilda absolutvärde</b> t.ex. <b>Q4 = ABS Q22</b>	Funktion
	<b>Fraktion</b> Ta bort heltalsdelen t.ex. <b>Q5 = FRAC Q23</b>	Funktion
	<b>Kontrollera förtecken</b> t.ex. <b>Q12 = SGN Q50</b> Om <b>Q50 = 0</b> , så är <b>SGN Q50 = 0</b> Om <b>Q50 &lt; 0</b> , så är <b>SGN Q50 = -1</b> Om <b>Q50 &gt; 0</b> , så är <b>SGN Q50 = 1</b>	Funktion
	<b>Beräkna modulovärde (divisionsrest)</b> t.ex. <b>Q12 = 400 % 360</b> Resultat: <b>Q12 = 40</b>	Funktion

### Exempel: vinkelfunktion

Det som är känt är längden på den motstående kateten a i parametern **Q12** och den närliggande kateten b i **Q13**.

Det som ska beräknas är vinkeln  $\alpha$ .

Beräkna vinkeln  $\alpha$  utifrån den motstående kateten a och den närliggande kateten med hjälp av arctan; tilldela **Q25** resultatet:

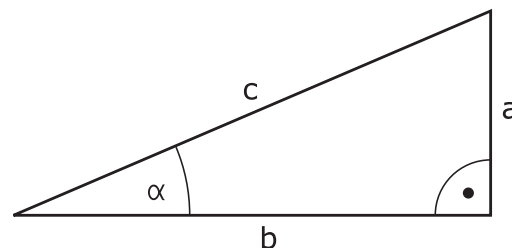

- Q** ▶ Tryck på knappen **Q**
- FORMEL** ▶ Tryck på softkey **FORMEL**  
 > Styrsystemet frågar efter numret på resultatparametern.  
 ▶ Ange **25**
- ENT** ▶ Tryck på knappen **ENT**
- ▶** ▶ Växla softkeyrad
- ATAN** ▶ Tryck på softkey **Arcustangensfunktion**
- ◀** ▶ Växla softkeyrad
- (** ▶ Tryck på softkey **Vänsterparentes**
- Q** ▶ **12** ange (parameternummer)
- /** ▶ Tryck på softkey division
- Q** ▶ **13** ange (parameternummer)
- )** ▶ Tryck på softkey **Högerparentes**
- END** ▶ Avsluta formelinmatningen med knappen **END**

### Exempel

**N10 Q25 = ATAN (Q12/Q13)**

## 9.8 Kontrollera och ändra Q-parametrar



### Tillvägagångssätt

Du kan kontrollera och även ändra Q-parametrar i alla driftarter.

- ▶ Stoppa vid behov programexekveringen (tryck t.ex. på knappen **NC-STOPP** och softkey **INTERNT STOPP**) eller stoppa programtestet



- ▶ Kalla upp Q-parameterfunktioner: Tryck på softkey **Q INFO** eller tryck på knappen **Q**
- ▶ Styrsystemet listar alla parametrar och de tillhörande aktuella värdena.
- ▶ Välj den önskade parametern med pilknapparna eller med knappen **GOTO**
- ▶ Om man vill ändra värdet, trycker man på softkey **EDITERA FÄLT**, anger ett nytt värde samt bekräftar med knappen **ENT**
- ▶ Om man inte vill ändra värdet så trycker man på softkey **AKTUELLT VÄRDE** eller avslutar dialogen med knappen **END**

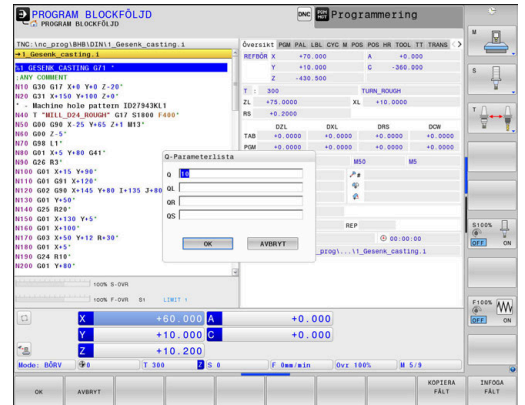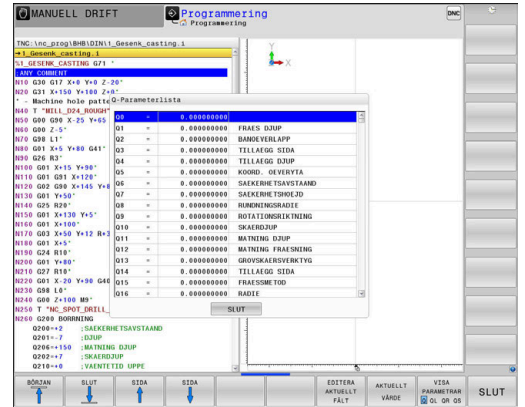

När du vill kontrollera eller ändra lokala, globala eller string-parametrar, trycker du på softkey **VISA PARAMETRAR Q QL QR QS**. Styrsystemet presenterar då de olika parametertyperna. De tidigare beskrivning funktionerna gäller även här.

När styrsystemet exekverar ett NC-program kan du inte ändra några variabler med hjälp av fönstret **Q-parameterlista**. Styrsystemet medger bara ändringar när programkörningen stoppats eller avslutats.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Styrsystemet visar nödvändig status när ett NC-block har exekverats klart t.ex. i **PROGRAM ENKELBLOCK**.

Följande Q- och QS-parametrar kan du inte redigera i fönstret **Q-parameterlista**:

- Variabelområde mellan 100 och 199 eftersom det finns risk för överlappningar med styrsystemets specialfunktioner
- Variabelområde mellan 1200 och 1399 eftersom det finns risk för överlappningar med maskintillverkarspecifika funktioner

Alla parametrar med presenterade kommentarer används av styrsystemet inom cykler eller som överföringsparametrar.

I alla driftarter (undantag driftart **Programmering**) kan du också presentera Q-parametrar i den utökade statuspresentationen.

- ▶ Stoppa vid behov programexekveringen (tryck t.ex. på knappen **NC-STOPP** och softkey **INTERNT STOPP**) eller stoppa programtestet



- ▶ Kalla upp softkeyraden för bildskärmsuppdelning



- ▶ Välj bildskärmsuppdelning med utökad statuspresentation
- > Styrsystemet presenterar statusformuläret **Översikt** i den högra bildskärmskylvan.



- ▶ Tryck på softkey **STATUS Q-PARAM.**



- ▶ Tryck på softkey **Q LISTA**.
- > Styrsystemet öppnar ett nytt fönster.
- ▶ Definiera vilka parameter nummer som du vill kontrollera för de olika parametertyperna (Q, QL, QR, QS). Du separerar individuella Q-parametrar med ett komma, Q-parametrar i följd kombinerar du med ett bindestreck, t.ex. 1,3,200-208. Inmatningsområdet motsvarar 132 tecken per parametertyp



Presentationen i fliken **QPARA** motsvarar alltid åtta decimaler. Resultatet av **Q1 = COS 89.999** presenterar styrsystemet exempelvis som 0.00001745. Mycket stora eller små värden visar styrsystemet med exponentialnotation. Resultatet av **Q1 = COS 89.999 \* 0.001** presenterar styrsystemet som +1.74532925e-08, där e-08 motsvarar faktor  $10^{-8}$ .



## 9.9 Diverse funktioner

### Översikt

Extrafunktionerna visas genom tryckning på softkey **DIVERSE FUNKTION**. Styrsystemet visar följande softkeys:

Softkey	Funktion	Sida
D14 ERROR=	<b>D14</b> Utmatning av felmeddelanden	294
D16 F-PRINT	<b>D16</b> Formaterad utmatning av text eller Q-parametervärde	301
D18 SYS-DATA LÄS	<b>D18</b> Läsa systemdata	310
D19 PLC=	<b>D19</b> Överför värde till PLC	311
D20 VÄNTA PÅ	<b>D20</b> NC och PLC synkronisering	312
D26 ÖPPNA TABELL	<b>D26</b> Öppna en fritt definierbar tabell	392
D27 SKRIV TABELL	<b>D27</b> Skriv till en fritt definierbar tabell	392
D28 LÄS TABELL	<b>D28</b> Läs från en fritt definierbar tabell	394
D29 PLC LIST=	<b>D29</b> Överför upp till åtta värden till PLC	313
D37 EXPORT	<b>D37</b> exportera lokala Q-parametrar eller QS-parametrar i ett anropande NC-program	313
D38 SÄND	<b>D38</b> Skicka information från NC-programmet	314

## D14 – Mata ut felmeddelanden

Med funktionen **D14** kan du kalla upp programstyrda felmeddelanden som har förprogrammerats av maskintillverkaren eller av HEIDENHAIN:

När styrsystemet exekverar funktionen **D14** i programkörningen eller simuleringen avbryts bearbetningen och det definierade meddelandet matas ut. Därefter måste NC-programmet startas på nytt.

Område Felnummer	Felmeddelande
0 ... 999	Maskinberoende dialog
1000 ... 1199	Styrsystemsberoende dialog

### Exempel

Styrsystemet skall presentera ett meddelande om spindeln inte har startats.

**N180 D14 P01 1000 \***

Nedan hittar du en fullständig lista över **D14**-felmeddelanden. Observera att inte alla felmeddelanden är tillgängliga beroende på vilken typ av styrsystem du har.

**Av HEIDENHAIN förinställda felmeddelanden**

<b>Felnummer</b>	<b>Text</b>
1000	Spindel?
1001	Verktogsaxel saknas
1002	Verktogsradie för liten
1003	Verktogsradie för stor
1004	Område överskridet
1005	Startposition ej korrekt
1006	VRIDNING ej tillåten
1007	SKALFAKTOR ej tillåten
1008	SPEGLING ej tillåten
1009	Förskjutning ej tillåten
1010	Matning saknas
1011	Inmatat värde fel
1012	Fel förtecken
1013	Vinkel ej tillåten
1014	Kan ej köra till beröringspunkt
1015	För många punkter
1016	Inmatning motsägelsefull
1017	CYKEL ofullständig
1018	Yta fel definierad
1019	Fel axel programmerad
1020	Fel varvtal
1021	Radiekompensering odefinierad

Felnummer	Text
1022	Rundning ej definierad
1023	Rundningsradie för stor
1024	Programstart odefinierad
1025	För stor sammanfogning
1026	Vinkelreferens saknas
1027	Ingen bearb.-cykel definierad
1028	Spårbredd för liten
1029	Ficka för liten
1030	Q202 ej definierad
1031	Q205 ej definierad
1032	Ange Q218 större än Q219
1033	CYKEL 210 ej tillåten
1034	CYKEL 211 ej tillåten
1035	Q220 för stor
1036	Ange Q222 större än Q223
1037	Ange Q244 större än 0
1038	Ange Q245 skild från Q246
1039	Ange vinkelområde < 360°
1040	Ange Q223 större än Q222
1041	Q214: 0 ej tillåtet
1042	Rörelseriktning ej definierad
1043	Ingen nollpunktstabell aktiv
1044	Lägesfel: Centrum i axel 1
1045	Lägesfel: Centrum i axel 2
1046	Håldiameter för liten
1047	Håldiameter för stor
1048	Öns diameter för liten
1049	Öns diameter för stor
1050	Ficka för liten: Efterarb. ax 1
1051	Ficka för liten: Efterarb. ax 2
1052	Ficka för stor: Defekt i axel 1
1053	Ficka för stor: Defekt i axel 2
1054	Tappen för liten: Defekt i axel 1
1055	Tappen för liten: Defekt i axel 2
1056	Ö för stor: Efterarb. axel 1
1057	Ö för stor: Efterarb. axel 2

Felnummer	Text
1058	TCHPROBE 425: Längd över max
1059	TCHPROBE 425: Längd under min
1060	TCHPROBE 426: Längd över max
1061	TCHPROBE 426: Längd under min
1062	TCHPROBE 430: Diameter för stor
1063	TCHPROBE 430: Diameter för liten
1064	Ingen mätaxel definierad
1065	Tol. verktygsbrott överskriden
1066	Q247 får ej vara 0
1067	Q247 måste vara större än 5
1068	Nollpunktstabel?
1069	Ange ej fräsmetod Q351 = 0
1070	Minska gängans djup
1071	Utför kalibrering
1072	Tolerans överskriden
1073	Blockläsning aktiv
1074	ORIENTERING ej tillåten
1075	3DROT ej tillåten
1076	Aktivera 3DROT
1077	Ange negativt djup
1078	Q303 ej definierad i mätcykeln!
1079	Verktygsaxel ej tillåten
1080	Beräknat värde felaktigt
1081	Motsägelsefull mätpunkt
1082	Säker höjd felaktigt angiven
1083	Nedmatningstyp motsägelsefull
1084	Bearbetningscykel ej tillåten
1085	Raden är skrivskyddad
1086	Arbetsmån större än djup
1087	Ingen spetsvinkel definierad
1088	Motsägelsefulla data
1089	Spårläge 0 ej tillåtet
1090	Ange ansättning som inte är 0
1091	Växling Q399 ej tillåten
1092	Verktyg ej definierat
1093	Verktygsnummer ej tillåtet

Felnummer	Text
1094	Verktygsnamn ej tillåtet
1095	Software-option ej aktiv
1096	Restore Kinematik ej möjlig
1097	Funktion ej tillåten
1098	Motsägelsefulla råämnesmått
1099	Mätposition ej tillåten
1100	Kinematik-åtkomst ej möjlig
1101	Mätposition ej i rörelseområdet
1102	Presetkompensering ej möjlig
1103	Verktygsradie för stor
1104	Nedmatningstyp ej möjlig
1105	Nedmatningsvinkel fel definierad
1106	Öppningsvinkel ej definierad
1107	Spårbredd för stor
1108	Skalfaktorer ej lika
1109	Verktygsdata inkonsekventa
1110	MOVE ej möjlig
1111	Preset-inställning ej tillåten!
1112	Gänglängd för kort!
1113	Status 3D-rot motsägelsefull!
1114	Konfiguration ofullständig
1115	Inget svarvverktyg aktivt
1116	Verktygsorientering inkonsekvent
1117	Vinkel ej möjlig!
1118	Cirkelradie för liten!
1119	Gängutlopp för kort!
1120	Motsägelsefull mätpunkt
1121	För många begränsningar
1122	Bearbetningsstrategi med begränsningar ej möjlig
1123	Bearbetningsriktning ej möjlig
1124	Kontrollera gängstigning!
1125	Vinkelberäkning ej möjlig
1126	Excentrisk svarvning ej möjlig
1127	Inget fräsverktyg aktivt
1128	Skärlängd ej tillräcklig
1129	Inkonsekvent eller ofullständig kugghjulsdefinition
1130	Ingen finarbetsmån angiven
1131	Rad existerar inte i tabell
1132	Avkänningsförlopp ej möjligt

Felnummer	Text
1133	Kopplingsfunktion ej möjlig
1134	Bearbetningscykeln stöds inte av denna NC-programvara
1135	Avkännarcykel stöds inte av denna NC-software
1136	NC-program avbrutet
1137	Avkännardata ofullständig
1138	Funktion LAC ej möjlig
1139	Värde för rundning eller fas för stort!
1140	Axelvinkel och tiltvinkel olika
1141	Teckenhöjd ej definierad
1142	Teckenhöjd för stor
1143	Toleransfel: Arbetsstycke efterbearbetning
1144	Toleransfel: Arbetsstycke skrot
1145	Måttdefinition felaktig
1146	Ej tillåten inmatning i kompenseringstabell
1147	Transformation ej möjlig
1148	Verktygspindeln är felaktigt konfigurerad
1149	Svarvspindelns offset okänd
1150	Globala programinställningar aktiva
1151	Konfiguration av OEM-makron ej korrekt
1152	Kombination av programmerade tilläggsmått ej möjlig
1153	Mätvärde ej registrerat
1154	Kontrollera toleransövervakning
1155	Håll mindre än avkännarkulan
1156	Inställning av utgångspunkt ej möjligt
1157	Uppriktning av en rotationsaxel ej möjligt
1158	Uppriktning av rotationsaxlar ej möjligt
1159	Ansättning begränsad till skärlängd
1160	0 definierat som bearbetningsdjup
1161	Olämplig verktygstyp
1162	Finarbetsmån ej definierad
1163	Maskinnollpunkt kunde inte skrivas
1164	Spindel för synkronisering kunde inte fastställas
1165	Funktion är inte möjlig i aktivt driftläge
1166	För stort tilläggsmått definierat
1167	Antal skär ej definierat
1168	Bearbetningsdjup ökar inte monotont
1169	Ansättning minskar inte monotont

Felnummer	Text
1170	Verktogsradie ej korrekt definierad
1171	Mode för retur till säker höjd ej möjlig
1172	Kugghjuldefinition ej korrekt
1173	Avkänningsobjekt innehåller olika typer av dimensionsdefinitioner
1174	Dimensionsdefinitioner innehåller icke tillåtna tecken
1175	Felaktigt ärvärde i dimensionsdefinition
1176	Startpunkt för borring för djup
1177	Måttdefinition: Börvärde saknas vid manuell förpositionering
1178	Ett systerverktyg är inte tillgängligt
1179	OEM-makro är inte definierat
1180	Mätning med hjälpaxel ej möjlig
1181	Startposition vid modulaxel ej möjlig
1182	Fungerar endast vid stängda dörrar
1183	Antal datauppsättningar har överskridits
1184	Inkonsekvent bearbetningsnivå genom axelvinkel vid grundvridning
1185	Överföringsparametern innehåller otillåtet värde
1186	Skärbredden RCUTS har angetts med för stort värde
1187	Brukslängd LU för verktyget för kort
1188	Definierad fas är för stor
1189	Fasvinkeln kan inte skapas med det aktiva verktyget
1190	Tilläggsmått definierar ingen materialskada
1191	Spindelvinkel inte entydig



## D16 – Formaterad utmatning av text eller Q-parametervärde

### Grunder

Med funktionen **D16** kan du mata ut fasta och variabla tal och texter formaterade, t.ex. för att spara mätprotokoll.

Du mata ut värde på följande sätt:

- Spara som fil i styrsystemet
- Visa som fönster på skärmen
- Spara som fil på en extern enhet eller ett USB-minne
- Skriva ut på en ansluten skrivare

### Tillvägagångssätt

 

Följande steg krävs för att mata ut fasta och variabla tal och texter:

- Källfil  
Källfilen anger innehållet och formateringen.
- NC-funktionen **D16**  
Med NC-funktionen **D16** skapar styrsystemet en utmatningsfil.  
Utmatningsfilens storlek får vara max. 20 kB.

### Skapa textfil


Om du vill mata ut formaterad text och Q-parametrarnas värden skapar du en textfil med styrsystemets textredigerare. I den här filen fastställer du formatet och vilka Q-parametrar som ska matas ut.


Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
-  ▶ Tryck på softkey **NY FIL**
- ▶ Skapa en fil med extension **.A**

### Tillgänglig funktioner

För att skapa en textfil använder man sig av följande formateringsfunktioner:

 Var noga med användningen av versaler och gemener.

Formate- ringstecken	Funktion
"..."	Ange formateringen hos innehållet som ska matas ut  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  För utmatningstexter kan du använda UTF-8-teckenuppsättningen.                     </div>
%F, %D eller %I	Inled formaterad utmatning för Q-, QL- och QR-parametrar <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>F</b>: Float (32-bitars flyttal)</li> <li>■ <b>D</b>: Double (64-bitars flyttal)</li> <li>■ <b>I</b>: Integer (32-bitars heltal)</li> </ul>

Formateringsstecken	Funktion
<b>9.3</b>	Definiera antal tecken vid utmatning av numeriska värden <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9: Totalt antal tecken inkl. decimaltecken</li> <li>■ 3: Antal decimaler</li> </ul>
<b>%S</b> eller <b>%RS</b>	Inled formaterad eller oformaterad utmatning av en QS-parameter <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>S</b>: String (teckensträng)</li> <li>■ <b>RS</b>: Raw String</li> </ul> Styrsystemet tillämpar den efterföljande texten oförändrad och utan formatering.
,	Separera inmatningar på en källfilsrad från varandra, t.ex. datatyp och variabel
;	Slutför källfilsraden
*	Inled kommentarsrad i källfilen Kommentarer visas inte i utmatningsfilen
%"	Mata ut citationstecken i utmatningsfilen
%%	Mata ut procenttecken i utmatningsfilen
\\	Mata ut omvänt snedstreck i utmatningsfilen
\n	Mata ut radbrytning i utmatningsfilen
+	Mata ut variabelt värde i utmatningsfilen högerjusterat
-	Mata ut variabelt värde i utmatningsfilen vänsterjusterat

### Exempel

Inmatning	Betydelse
<b>"X1 = %+9.3 F", Q31;</b>	Format för Q-parametrar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>X1 =</b>: mata ut text <b>X1 =</b></li> <li>■ <b>%</b>: Bestäm format</li> <li>■ <b>+</b>: Högerställt tal</li> <li>■ <b>9.3</b>: 9 tecken totalt, varav 3 decimaler</li> <li>■ <b>F</b>: Floating (decimaltal)</li> <li>■ <b>Q31</b>: mata ut värde från <b>Q31</b></li> <li>■ <b>;</b>: Blockslut</li> </ul>

Följande funktioner finns tillgängliga för att kunna medsända olika information i protokollfilen:

Nyckelord	Funktion
<b>CALL_PATH</b>	Mata ut sökvägsnamnet till NC-programmet som innehåller funktionen <b>D16</b> , t.ex. <b>"Touchprobe: %S", CALL_PATH;</b>
<b>M_CLOSE</b>	Stäng filen som du skriver till med <b>D16</b>

Nyckelord	Funktion
<b>M_APPEND</b>	Bifoga utmatningsfilen till den befintliga utmatningsfilen vid ny utmatning
<b>M_APPEND_MAX</b>	Bifoga utmatningsfilen till den befintliga utmatningsfilen vid ny utmatning, tills den maximala storleken på filen som ska matas ut är 20 kB, t.ex. <b>M_APPEND_MAX20</b> ;
<b>M_TRUNCATE</b>	Skriv över utmatningsfilen vid ny utmatning
<b>M_EMPTY_HIDE</b>	Mata inte ut tomma rader i utmatningsfilen om det finns QS-parametrar som inte har definierats eller som är tomma
<b>M_EMPTY_SHOW</b>	Mata ut tomma rader om det finns QS-parametrar som inte har definierats eller som är tomma och återställ <b>M_EMPTY_HIDE</b>
<b>L_ENGLISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk engelska
<b>L_GERMAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk tyska
<b>L_CZECH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk tjeckiska
<b>L_FRENCH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk franska
<b>L_ITALIAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk italienska
<b>L_SPANISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk spanska
<b>L_PORTUGUE</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk portugisiska
<b>L_SWEDISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk svenska
<b>L_DANISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk danska
<b>L_FINNISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk finska
<b>L_DUTCH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk nederländska
<b>L_POLISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk polska
<b>L_HUNGARIA</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk ungerska
<b>L_RUSSIAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk ryska
<b>L_CHINESE</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk kinesiska
<b>L_CHINESE_TRAD</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk kinesiska (traditionell)

Nyckelord	Funktion
<b>L_SLOVENIAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk slovenska
<b>L_KOREAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk koreanska
<b>L_NORWEGIAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk norska
<b>L_ROMANIAN</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk rumänska
<b>L_SLOVAK</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk slovakiska
<b>L_TURKISH</b>	Endast utmatning av text vid dialogspråk turkiska
<b>L_ALL</b>	Utmatning av text oberoende av dialogspråk
<b>HOUR</b>	Mata ut den aktuella tidens timmar
<b>MIN</b>	Mata ut den aktuella tidens minuter
<b>SEC</b>	Mata ut den aktuella tidens sekunder
<b>DAY</b>	Mata ut det aktuella datumets dag
<b>MONTH</b>	Mata ut det aktuella datumets månad
<b>STR_MONTH</b>	Mata ut det aktuella datumets månadsförkortning
<b>YEAR2</b>	Mata ut det aktuella datumets årtal med två tecken
<b>YEAR4</b>	Mata ut det aktuella datumets årtal med fyra tecken

### Exempel

Exempel på en textfil som definierar utskriftsformatet:

```

"MAETPROTOKOLL SKOVELHJUL-TYNGDPUNKT";
"DATUM: %02d.%02d.%04d",DAY,MONTH,YEAR4;
"TID: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"ANTAL MÄTVÄRDEN: = 1";
"X1 = %9.3F", Q31;
"Y1 = %9.3F", Q32;
"Z1 = %9.3F", Q33;
L_GERMAN;
"Werkzeuglänge beachten";
L_ENGLISH;
"Remember the tool length";

```

**Exempel**

Exempel på en källfil som genererar en utmatningsfil med variabelt innehåll:

**"TOUCHPROBE";**

**"%S",QS1;**

**M\_EMPTY\_HIDE;**

**"%S",QS2;**

**"%S",QS3;**

**M\_EMPTY\_SHOW;**


**"%S",QS4;**

**M\_CLOSE;**

Exempel för ett NC-program som endast definierar **QS3**:

<b>N110 Q1 = 100</b>	; Tilldela <b>Q1</b> värdet <b>100</b>
<b>N120 QS3 = "Pos 1: "    TOCHAR( DAT+Q1 )*</b>	; Omvandla det numeriska värdet hos <b>Q1</b> till ett alfanumeriskt värde och sammanfoga det med den definierade teckensträngen
<b>N130 D16 P01 TNC:\D16.a / SCREEN:</b>	; Visa utmatningsfilen på styrsystemsskärmen med <b>FN 16</b>

Exempel för skärmutdata med två tomma rader som uppstår på grund av **QS1** och **QS4**:

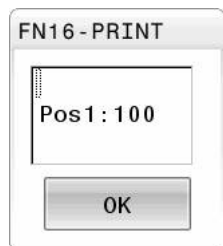

### D16 Aktivera utmatning i NC-programmet

 




Inom funktionen **D16** definierar du utmatningsfilen.

Styrsystemet skapar utmatningsfilen i följande fall:

- Programslut **G71**
- Programavbrott med knappen **NC-STOPP**
- Nyckelordet **M\_CLOSE** i källfilen

Ange i D16-funktionen sökvägen för den skapade textfilen och sökvägen för utmatningsfilen.

Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **Q**
-  ▶ Tryck på softkey **DIVERSE FUNKTION.**
-  ▶ Tryck på softkey **D16 F-PRINT**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ FIL**
- ▶ Välj källa, d.v.s. den textfil som utmatningsformatet har definierats i
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT.**
- ▶ Välj mål, dvs. utmatningssökväg

Du har två möjligheter att definiera utmatningssökvägen:

- Direkt i funktionen **D16**
- I maskinparametrarna under **CfgUserPath** (nr 102200)



Om den anropade filen finns i samma katalog som den anropande filen, kan du även koppla endast filnamnet utan sökväg. I urvalsönstret för softkey **VÄLJ FIL** finns därför även softkey **ÖVERTA FILNAMN.**

### Sökvägsangivelse i D16-funktionen

Om man bara anger protokollfilens filnamn och inte hela sökvägen, kommer styrsystemet att spara protokollfilen i samma katalog som NC-programmet med **D16**-funktionen befinner sig.

Som ett alternativ till en fullständig sökväg kan du programmera en relativ sökväg:

- Utgående från den anropande filens katalog en katalognivå nedåt  
**D16 P01 MASKEMASKE1.A/ PROT\PROT1.TXT**
- Utgående från den anropande filens katalog en katalognivå uppåt  
**D16 P01 ..\MASKEMASKE1.A/ ..\PROT1.TXT**

Med hjälp av softkey **SYNTAX** kan du ange sökvägar inom dubbla citationstecken. De dubbla citationstecknen definierar början och slutet på sökvägen. Det gör att styrsystemet tolkar eventuella specialtecken som en del av sökvägen.

**Ytterligare information:** "Filers namn", Sida 109

När hela sökvägen står inom dubbla citationstecken kan du använda både \ och / för att separera mappar och filer.



Handhavande- och programmeringsanvisningar:

- Om du definierar en sökväg både i maskinparametrarna och i funktionen **D16**, gäller sökvägen från funktionen **D16**.
- Om du genererar samma fil flera gånger i NC-programmet tillfogar styrsystemet aktuella utdata efter tidigare angivet innehåll i utmatningsfilen.
- Programmera formatfilen och protokollfilen med respektive filtypsextension i **D16**-blocket.
- Protokollfilens filändelse bestämmer utmatningens filformat (t.ex. .TXT, .A, .XLS, .HTML).
- Med hjälp av funktionen **D18** får du många relevanta och intressanta informationer, t.ex. numret på den senast använda avkännarcykeln.

**Ytterligare information:** "D18 – Läsa systemdata", Sida 310

### Definiera utmatningssökväg i maskinparametrarna

Om du vill spara mätresultaten i en viss katalog kan du definiera protokollfilens utmatningssökväg i maskinparametrarna.

Gör på följande sätt för att ändra utmatningssökvägen:



- ▶ Tryck på knappen **MOD**
- ▶ Ange kodnummer 123



- ▶ Välj parametern **CfgUserPath** (nr 102200)



- ▶ Välj parametern **fn16DefaultPath** (nr 102202)
- > Styrsystemet visar ett nytt fönster
- ▶ Välj utmatningssökväg för maskindriftarter



- ▶ Välj parametern **fn16DefaultPathSim** (nr 102203)
- > Styrsystemet visar ett nytt fönster
- ▶ Välj utmatningssökväg för driftarterna **Programmering** och **PROGRAMTEST**

### Ange källa eller mål med parametrar

Du kan ange sökvägarna till käll- och utmatningsfilen som variabla värden. Då definierar du först de önskade variablerna i NC-programmet.

**Ytterligare information:** "Tilldela string-parameter", Sida 317

Om du definierar variabla sökvägar anger du QS-parametrarna med följande syntax:

Syntaxelement	Betydelse
<b>:'QS1'</b>	Sätt QS-parameter inom citationstecken som föregås av kolon
<b>:'QL3'.txt</b>	Vid målfil anges i förekommande fall filens ändelse



När du vill mata ut en sökväg med QS-parameter i en protokollfil, använder du funktionen **%RS**. På detta sätt säkerställs att styrsystemet inte tolkar specialtecken som formateringstecken.

### Exempel

```
N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT
```

Styrsystemet skapar filen PROT1.TXT:

**MAETPROTOKOLL SKOVELHJUL-TYNGDPUNKT**

**DATUM: 15.07.2015**

**KLOCKAN: 08:56:34**

**ANTAL MÄTVÄRDEN: = 1**

**X1 = 149,360**

**Y1 = 25,509**

**Z1 = 37,000**

**Remember the tool length**



### Mata ut meddelanden på bildskärmen

Du kan använda funktionen **D16** för att mata ut meddelanden i ett fönster på styrsystemsskärmen. På så sätt kan du visa informationstexterna så att användaren måste reagera på dem. Du kan fritt välja innehåll i den utmatade texten och plats i NC-programmet. Du kan även mata ut variabelvärden.

För att styrsystemet ska visa meddelandet på styrsystemsskärmen anger du **SCREEN:** som utmatningssökväg.

#### Exempel

```
N110 D16 P01 TNC:\MASKE-  
WASKE1.A / SCREEN: ; Visa utmatningsfilen på  
styrsystemsskärmen med FN 16
```

Om meddelandet består av fler rader än vad som ryms i det inväxlade fönstret kan man bläddra i fönstret med pilknapparna.

**i** Om du programmerar samma utmatning flera gånger i NC-programmet lägger styrsystemet till aktuella utdata efter tidigare utmatat innehåll i målfilen.  
Om du vill skriva över det tidigare extrafönstret programmerar du lösenorden **M\_CLOSE** eller **M\_TRUNCATE**.

### Stäng det inväxlade fönstret

Du kan stänga fönstret på följande sätt:

- Knapp **CE**
- Ange utmatningssökvägen **SCLR:** (Screen Clear)

#### Exempel

```
N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A / SCLR:
```

Du kan även stänga extrafönstret för en cykel med funktionen **D16**. För detta behöver du ingen textfil.

#### Exempel

```
N90 D16 P01 / SCLR:
```

### Mata ut meddelanden externt

Med funktionen **D16** kan du spara utmatningsfilerna på en enhet eller ett USB-minne.

För att styrsystemet ska spara utmatningsfilen behöver du ange sökvägen inkl. enheten i **D16**-funktionen.

#### Exempel

```
N110 D16 P01 TNC:\MSK-  
MSK1.A / PC325:\LOG-  
\PRO1.TXT ; Spara utmatningsfilen med FN 16
```

**i** Om du programmerar samma utmatning flera gånger i NC-programmet lägger styrsystemet till aktuella utdata efter tidigare utmatat innehåll i målfilen.

### Skriva ut meddelanden

Du kan använda funktionen **D16** för att skriva ut utmatningsfilerna på en ansluten skrivare.

**i** Den anslutna skrivaren måste vara postscript-kompatibel.  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

För att styrsystemet ska skriva ut utmatningsfilen måste källfilen ha nyckelordet **M\_CLOSE** i slutet.

Om du använder en standardskrivare anger du **Printer:\** som målsökväg och ett filnamn.

Om du använder en annan skrivare än standardskrivaren anger du sökvägen till skrivaren, t.ex. **Printer:\PR0739\** och ett filnamn.

Styrsystemet sparar filen under det definierade filnamnet i den definierade sökvägen. Styrsystemet skriver inte ut filnamnet samtidigt.

Styrsystemet sparar bara filen tills den skrivs ut.

### Exempel

<b>N110 D16 P01 TNC:WASKE- WASKE1.A / PRINTER:- \PRINT1</b>	<b>; Skriv ut utmatningsfilen med FN 16</b>
---	---

### D18 – Läsa systemdata

Med funktionen **D18** kan du läsa systemdata och lägga in dem i Q-parametrar. Valet av systemdata sker med ett gruppnummer (ID-Nr.), ett systemdatanummer och i vissa fall även ett index.

**i** De värden som läses med funktionen **D18** levereras alltid i enheten **metriskt** av styrsystemet oberoende av NC-programmets enhet.  
 Data från den aktiva verktygstabellen kan du alternativt läsa med hjälp av **TABDATA READ**. Styrsystemet räknar då automatiskt om tabellvärdena till NC-programmets måttenhet.

**Ytterligare information:** "Systemdata", Sida 558

### Exempel: Spara Z-axelns aktiva skalfaktor i Q25

<b>N55 D18 Q25 ID210 NR4 IDX3*</b>
------------------------------------

## D19 – Överför värden till PLC:n

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Ändringar i PLC kan leda till oönskat beteende och allvarliga fel, t.ex. att styrsystemet blir oanvändbart. Av denna anledning är åtkomst till PLC skyddat via lösenord. Den här funktionen gör att HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepartsleverantörer kan kommunicera med PLC:n från ett NC-program. Vi rekommenderar inte att maskinoperatören eller NC-programmeraren använder funktionen. Det finns kollisionsrisk under exekveringen av funktionen och den efterföljande bearbetningen!

- ▶ Använd bara funktionen efter samråd med HEIDENHAIN, maskintillverkaren eller tredjepartsleverantören
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepart

Med funktionen **D19** kan du överföra upp till två fasta eller variabla värden till PLC:n.

## D20 – Synkronisera NC och PLC

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Ändringar i PLC kan leda till oönskat beteende och allvarliga fel, t.ex. att styrsystemet blir oanvändbart. Av denna anledning är åtkomst till PLC skyddat via lösenord. Den här funktionen gör att HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepartsleverantörer kan kommunicera med PLC:n från ett NC-program. Vi rekommenderar inte att maskinoperatören eller NC-programmeraren använder funktionen. Det finns kollisionsrisk under exekveringen av funktionen och den efterföljande bearbetningen!

- ▶ Använd bara funktionen efter samråd med HEIDENHAIN, maskintillverkaren eller tredjepartsleverantören
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepart

Med funktionen **D20** kan du genomföra en synkronisering mellan NC och PLC under programkörningen. Styrsystemet stoppar exekveringen tills villkoret som du har programmerat i **D20**-blocket är uppfyllt.

Du kan alltid använda funktionen **SYNC** när du t.ex. läser systemdata med hjälp av **D18**. Systemdata kräver en synkronisering med aktuellt datum och aktuell tid. Vid funktionen **D20** stoppar styrsystemet förhandsberäkningen. Styrsystemet beräknar NC-blocket efter **D20** först efter att styrsystemet har exekverat NC-blocket med **D20**.

#### Exempel: Stoppa den interna förberäkningen, läs aktuell position i X-axeln

N11 D20 SYNC	; Stoppa intern förhandsberäkning med <b>FN 20</b>
N12 D18 Q1 ID270 NR1 IDX1*	; Beräkna X-axelns position med <b>FN 18</b>

## D29 – Överför värde till PLC

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Ändringar i PLC kan leda till oönskat beteende och allvarliga fel, t.ex. att styrsystemet blir oanvändbart. Av denna anledning är åtkomst till PLC skyddat via lösenord. Den här funktionen gör att HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepartsleverantörer kan kommunicera med PLC:n från ett NC-program. Vi rekommenderar inte att maskinoperatören eller NC-programmeraren använder funktionen. Det finns kollisionsrisk under exekveringen av funktionen och den efterföljande bearbetningen!

- ▶ Använd bara funktionen efter samråd med HEIDENHAIN, maskintillverkaren eller tredjepartsleverantören
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepart

Med funktionen **D29** kan du överföra upp till åtta fasta eller variabla värden till PLC:n.

## D37 - EXPORT

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Ändringar i PLC kan leda till oönskat beteende och allvarliga fel, t.ex. att styrsystemet blir oanvändbart. Av denna anledning är åtkomst till PLC skyddat via lösenord. Den här funktionen gör att HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepartsleverantörer kan kommunicera med PLC:n från ett NC-program. Vi rekommenderar inte att maskinoperatören eller NC-programmeraren använder funktionen. Det finns kollisionsrisk under exekveringen av funktionen och den efterföljande bearbetningen!

- ▶ Använd bara funktionen efter samråd med HEIDENHAIN, maskintillverkaren eller tredjepartsleverantören
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepart

Funktionen **D37** behöver du om du tillverkar egna cykler och vill lägga in dem i styrsystemet.

## D38 – Skicka information från NC-programmet

Med funktionen **D38** kan du skriva fasta eller variabla värden från NC-programmet till loggboken eller skicka dem till en extern tillämpning, t.ex. StateMonitor.

Syntaxen består av två delar:

- **Format för textsändning:** Utmatningstext med valfria platshållare för variabelvärden, t.ex. **%f**



Inmatning som QS-parameter är möjlig.

Var noga med användningen av versaler och gemener när du anger fasta eller variabla tal och texter.

- **Datum för platshållare i text:** Lista med max. 7 Q-, QL eller QR-variabler, t.ex. **Q1**

Dataöverföringen sker via det konventionella TCP/IP-datanätverket.



Mer information finns i handboken RemoTools SDK.

### Exempel

Dokumentera värdena från **Q1** och **Q23** i loggboken.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %f Q23: %f" P02 +Q1 P02 +Q23*
```

### Exempel

Definiera variabelvärdernas utmatningsformat.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %05.1f" P02 +Q1*
```

- > Styrsystemet matar ut variabelvärdet med totalt fem siffror varav en decimal. Vid behov kompletteras utmatningen med så kallade inledande nollor.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: % 7.3f" P02 +Q1*
```

- > Styrsystemet matar ut variabelvärdet med totalt sju siffror varav tre decimaler. Vid behov kompletteras utmatningen med mellanslag.



För att utmatningstexten ska innehålla **%** måste du ange **%** på det önskade textstället.

### Exempel

I det här exemplet skickar du information till StateMonitor.

Med hjälp av **D38**-funktionen kan du t.ex. boka order.

För att den här funktionen ska kunna användas måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- StateMonitor version 1.2
  - Orderhantering med hjälp av den så kallade JobTerminal (option 4) är möjligt från och med version 1.2 av StateMonitor

- Ordern har skapats i StateMonitor
- Verktygsmaskinen har tilldelats

Följande uppgifter gäller för exemplet:

- Ordernummer 1234
- Arbetssteg 1

<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"*	Skapa order
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_CREATE_ITEMNAME: HOLDER_ITEMID:123_TARGETQ:20" *	Alternativ: Skapa order med delnamn, delnummer och målkvantitet
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_START"*	Starta order
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"*	Starta förberedelser
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"*	Tillverkning / Produktion
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_STOP"*	Stoppa order
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"*	Avsluta order

Du kan dessutom ge återkoppling om orderns arbetsstyckemängd.

Med platshållarna **OK**, **S** och **R** anger du om mängden återkopplade arbetsstycken har tillverkats korrekt eller inte.

Med **A** och **I** definierar du hur StateMonitor ska tolka de returnerade värdena. Om du överför absoluta värden skriver StateMonitor över tidigare giltiga värden. Om du överför inkrementella värden ökar StateMonitor kvantiteten.

<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"*	Faktisk kvantitet (OK) absolut
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"*	Faktisk kvantitet (OK) inkrementell
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"*	Skrot (S) absolut
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"*	Skrot (S) inkrementell
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"*	Omarbetning (R) absolut
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"*	Omarbetning (R) inkrementell

## 9.10 Strängparameter

### Funktioner för strängbearbetning

Stränghantering (eng. string = teckensträng) via **QS**-parametrar kan användas för att skapa variabla teckenkedjor. Sådana teckensträngar kan du t.ex. mata ut via funktionen **D16** för att skapa variabla protokoll.

Du kan tilldela en teckenkedja (bokstäver, siffror, specialtecken, styrtecken och mellanslag) med en längd upp till 255 tecken till en strängparameter. De tilldelade eller inlästa värdena kan du även bearbeta ytterligare och kontrollera med funktionerna som beskrivs längre fram. Precis som vid Q-parameterprogrammeringen står totalt 2000 QS-parametrar till förfogande.

**Ytterligare information:** "Princip och funktionsöversikt", Sida 270

I Q-parameterfunktionerna **STRING FORMEL** och **FORMEL** finns olika funktioner för bearbetning av strängparametrar samlade.

Softkey	Funktionerna i <b>STRING FORMEL</b>	Sida
DECLARE STRING	Tilldela String-parameter	317
CFGREAD	Avläsa maskinparameterns värden	327
STRING- FORMEL	Koppla ihop string-parametrar	318
TOCHAR	Omvandla ett numeriskt värde till en strängparameter	319
SUBSTR	Kopiera en delsträng från en String-parameter	320
SYSSTR	Läsa systemdata	321

Softkey	Stängfunktioner i <b>Formel-funktionen</b>	Sida
TONUMB	Omvandla string-parameter till ett numeriskt värde	322
INSTR	Kontrollera en string-parameter	324
STRLEN	Kontrollera en string-parameters längd	325
STRCOMP	Jämför alfabetisk ordningsföljd	326



När du använder funktionen **STRING FORMEL** är resultatet alltid ett alfanumeriskt värde. När du använder funktionen **FORMEL** är resultatet alltid ett numeriskt värde.



## Tilldela string-parameter


Innan du använder strängvariabler måste du först tilldela variablerna. För att göra detta använder du kommandot **DECLARE STRING**.

A rectangular button with the text "SPEC FCT" inside.


- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**

A rectangular button with the text "PROGRAM-FUNKTIONER" and a small downward arrow on the right side.

- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**

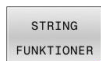A rectangular button with the text "STRING-FUNKTIONER" and a small downward arrow on the right side.

- ▶ Tryck på softkey **STRING FUNKTIONER**

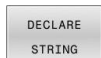A rectangular button with the text "DECLARE STRING" inside.

- ▶ Tryck på softkey **DECLARE STRING**






## Exempel
  
```
N110 DECLARE STRING QS10 =  
"workpiece" *
```

```
; Tilldela QS10 ett alfanumeriskt  
värde
```

## Sammankoppla string-parameter

Med kopplingsoperatorn (strängparameter || strängparameter) kan du koppla samman flera strängparametrar med varandra.

- 
  - ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **STRING FUNKTIONER**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **STRING FORMEL**
- 
  - ▶ Ange numret på strängparameter som styrsystemet skall spara den sammankopplade strängen i, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Ange numret på strängparameter som den **första** delsträngen finns lagrad i, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Styrsystemet visar kopplingssymbolen ||.
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Ange numret på strängparameter som den **andra** delsträngen finns lagrad i, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Upprepa förloppet ända tills du har valt alla delsträngar som skall kopplas ihop, avsluta med knappen **END**

### Exempel: QS10 ska innehålla hela texten från QS12 och QS13



N110 QS10 = QS12    QS13 *	; Sammanfoga innehåll från QS12 och QS13 och tilldela QS-parametern QS10 innehållet
----------------------------	---

Parameterinnehåll:

- QS12: status:
- QS13: skrot
- QS10: status: skrot

## Omvandla ett numeriskt värde till en strängparameter

Med funktionen **TOCHAR** omvandlar styrsystemet ett numeriskt värde till en strängparameter. På detta sätt kan du koppla ihop siffrvärden med en strängvariabel.

- 
  - ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- 
  - ▶ Öppna funktionsmenyn
- 
  - ▶ Tryck på softkey String-funktioner
- 
  - ▶ Tryck på softkey **STRING FORMEL**
- 
  - ▶ Välj funktionen för att omvandla ett numeriskt värde till en strängparameter
  - ▶ Ange ett tal eller önskad Q-parameter som styrsystemet skall omvandla, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Om så önskas kan antalet decimaler som styrsystemet skall omvandla anges, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**


 
 


### Exempel: Omvandla parameter Q50 till strängparameter QS11, använd 3 decimaler

**N110 QS11 = TOCHAR ( DAT +Q50 DECIMALS3 )\***

; Omvandla det numeriska värdet från **Q50** till ett alfanumeriskt värde och tilldela QS-parametern **QS11** värdet

## Kopiera en delsträng från en strängparameter

Med funktionen **SUBSTR** kan du kopiera ut ett definierbart område.

- 
  - ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- 
  - ▶ Öppna funktionsmenyn
- 
  - ▶ Tryck på softkey String-funktioner
- 
  - ▶ Tryck på softkey **STRING FORMEL**
  - ▶ Ange numret på parametern som styrsystemet ska spara kopierade teckenföljden i, bekräfta med knappen **ENT**
- 
  - ▶ Välj funktionen för att kopiera en delsträng
  - ▶ Ange ett nummer på den QS-parameter som du vill kopiera ut delsträngen från, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Ange numret på stället från vilket du vill kopiera delsträngen, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Ange antalet tecken som du vill kopiera, bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**



Det första tecknet i en sträng är börjar internt på det 0:e stället.

**Exempel: Från strängparametern QS10 läses en fyra tecken lång delsträng (LEN4) som börjar vid den tredje positionen (BEG2).**


```
N110 QS13 = SUBSTR
( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )*
```

```
; Tilldela QS-parametern QS13
delsträngen från QS10
```

## Läsa systemdata

Med NC-funktionen **SYSSTR** kan du läsa systemdata och spara innehåll i QS-parametrar. Du väljer systemdatum med hjälp av ett gruppnummer **ID** och ett nummer **NR**.

Du kan välja att ange **IDX** och **DAT**.

Gruppnamn, ID-Nr.	Nummer	Betydelse
Programinformation, 10010	1	Sökväg till det aktuella huvudprogrammet eller palett-programmet
	2	Sökväg till NC-programmet som exekveras för närvarande
	3	Sökväg till NC-programmet som valts med cykel <b>G39 PGM CALL</b>
	10	Sökväg till NC-programmet som valts med <b>:%PGM</b>
Kanaldata, 10025	1	Namn på den aktuella kanalen, t.ex. <b>CH_NC</b>
Värde programmerat i verktygsanropet, 10060	1	Det aktuella verktygets namn
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  NC-funktionen sparar bara verktygsnamnet när du anropar verktyget med hjälp av verktygsnamnet.                 </div>		
Kinematik, 10290	10	Kinematiken som programmerats i den senaste NC-funktionen <b>FUNCTION MODE</b>
Aktuell systemtid, 10321	1–16, 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1: D.MM.YYYY h:mm:ss</li> <li>■ 2: D.MM.YYYY h:mm</li> <li>■ 3: D.MM.YY hh:mm</li> <li>■ 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss</li> <li>■ 5: YYYY-MM-DD hh:mm</li> <li>■ 6: YYYY-MM-DD h:mm</li> <li>■ 7: YY-MM-DD h:mm</li> <li>■ 8: DD.MM.YYYY</li> <li>■ 9: D.MM.YYYY</li> <li>■ 10: D.MM.YY</li> <li>■ 11: YYYY-MM-DD</li> <li>■ 12: YY-MM-DD</li> <li>■ 13: hh:mm:ss</li> <li>■ 14: h:mm:ss</li> <li>■ 15: h:mm</li> <li>■ 16: DD.MM.YYYY hh:mm</li> <li>■ 20: XX</li> </ul> Beteckningen XX står för en tvåsiffrig utmatning av aktuell kalendervecka som enligt ISO 8601 uppvisar följande egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har sju dagar</li> <li>■ Börjar med måndag</li> <li>■ Numreras löpande</li> <li>■ Den första kalenderveckan innehåller årets första torsdag</li> </ul>

Gruppenamn, ID-Nr.	Nummer	Betydelse
Data för avkännarsystemet, 10350	50	Den aktiva arbetsstyckesavkännarens TS avkännarsystemstyp
	70	Den aktiva arbetsstyckesavkännarens TT avkännarsystemstyp
	73	Namn på den aktiva arbetsstyckesavkännaren TT från maskinparametern <b>activeTT</b>
Data för palettbearbetning, 10510	1	Namnet på pallen som bearbetas för närvarande
	2	Sökväg till den för tillfället valda palettabellen
NC-programvaruversion, 10630	10	NC-programvaruversionens nummer
Information för obalanscykel, 10855	1	Sökväg till obalanskalibreringstabellen Obalanskalibreringstabellen hör till den aktiva kinematiken.
Verktygsdata, 10950	1	Det aktuella verktygets namn
	2	Innehåll i kolumnen <b>DOC</b> till det aktuella verktyget
	3	Det aktuella verktygets AFC-reglerinställning
	4	Det aktuella verktygets verktygshållarkinematik

### Omvandla string-parameter till ett numeriskt värde

Funktionen **TONUMB** omvandlar en strängparameter till ett numeriskt värde. Värdet som skall omvandlas får endast bestå av siffrvärden.



Den QS-parameter som skall omvandlas får bara innehålla siffrvärden, annars kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande.



- ▶ Välj Q-parameterfunktioner



- ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
- ▶ Ange numret på parametern som styrsystemet skall spara det numeriska värdet i, bekräfta med knappen **ENT**



- ▶ Växla softkeyrad



- ▶ Välj funktionen för att omvandla en strängparameter till ett numeriskt värde
- ▶ Ange numret på QS-parametern som styrsystemet skall omvandla, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**



**Exempel: Omvandla strängparameter QS11 till en numerisk parameter Q82**

```
N110 Q82 = TONUMB  
  ( SRC_QS11 )*
```

```
; Omvandla det alfanumeriska  
värdet från QS11 till ett numeriskt  
värde och tilldela Q82 värdet
```

## Kontrollera en string-parameter

Med funktionen **INSTR** kan du kontrollera om eller var en strängparameter befinner sig i en annan strängparameter.

-  ▶ Välj Q-parameterfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
- ▶ Ange Q-parameterns nummer för resultatet och bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ Styrsystemet sparar den position som den sökta texten börjar på i parametern.
-  ▶ Växla softkeyrad
-  ▶ Välj funktionen för att kontrollera en strängparameter
- ▶ Ange numret på QS-parametern som den sökta texten finns lagrad i, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ Ange numret på QS-parametern som styrsystemet skall söka igenom, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ Ange numret på stället från vilket styrsystemet skall söka delsträngen, bekräfta med knappen **ENT**
- ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**



Det första tecknet i en sträng är börjar internt på det 0:e stället.

Om styrsystemet inte hittar delsträngen som söks, sparas den sökta strängens totala längd (räkningen börjar här med 1) i resultatparametern.

Om den sökta delsträngen förekommer på flera ställen, levererar styrsystemet tillbaka det första stället som delsträngen befinner sig på.








**Exempel: Genomsök QS10 efter den i parameter QS13 lagrade texten. Börja sökningen från den tredje positionen**

```
N370 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )*
```



## Beräkna en strängparameters längd


Funktionen **STRLEN** levererar tillbaka textens längd som finns sparad i en valbar strängparameter.

-  ▶ Välj Q-parameterfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
-  ▶ Ange numret på Q-parametern i vilken styrsystemet ska spara stränglängden som ska beräknas, bekräfta med knappen **ENT**
-  ▶ Växla softkeyrad
-  ▶ Välj funktionen för att fastställa textlängden i en strängparameter
-  ▶ Ange numret på QS-parametern från vilken styrsystemet ska beräkna längden, bekräfta med knappen **ENT**
-  ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**

### Exempel: Fastställ längden i QS15

 







**N110 Q52 = STRLEN  
( SRC\_QS15 )\***

; Beräkna antalet tecken hos **QS14**  
och tilldela **Q52** antalet tecken

 Om den valda QS-parametern inte har definierats anger styrsystemet värdet **-1**.

## Jämföra den lexikaliska ordningsföljden hos två alfanumeriska teckensträngar

Med NC-funktionen **STRCOMP** jämför du den lexikaliska ordningsföljden hos innehållet i två QS-parametrar.

-  ▶ Välj Q-parameterfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
-  ▶ Ange numret på Q-parametern som styrsystemet skall spara jämförelseresultatet i, bekräfta med knappen **ENT**
-  ▶ Växla softkeyrad
-  ▶ Välj funktionen för att jämföra strängparametrar
-  ▶ Ange numret på den första QS-parametern som styrsystemet skall jämföra, bekräfta med knappen **ENT**
-  ▶ Ange numret på den andra QS-parametern som styrsystemet skall jämföra, bekräfta med knappen **ENT**
-  ▶ Avsluta parentesuttrycket med knappen **ENT** och avsluta inmatningen med knappen **END**



Styrsystemet levererar tillbaka följande resultat:

- **0**: Innehållet i de båda QS-parametrarna är identiskt
- **-1**: Innehållet i den första QS-parametern ligger i lexikalisk ordningsföljd **före** innehållet i den andra QS-parametern
- **+1**: Innehållet i den första QS-parametern ligger i lexikalisk ordningsföljd **efter** innehållet i den andra QS-parametern

Den lexikaliska ordningsföljden är följande:

- 1 Specialtecken, t.ex. ?\_
- 2 Siffror, t.ex. 123
- 3 Versaler, t.ex. ABC
- 4 Gemener, t.ex. abc



Styrsystemet genomför kontrollen, med början från det första tecknet, tills innehållet i QS-parametrarna skiljer sig åt. Om innehållet t.ex. skiljer sig åt vid det fjärde tecknet, avbryter styrsystemet kontrollen vid det här tecknet. Kortare innehåll med identisk teckenföljd visas först i ordningsföljden, t.ex. abc före abcd.

### Exempel: Jämföra den lexikaliska ordningsföljden hos QS12 och QS14





**N110 Q52 = STRCOMP  
( SRC\_QS12 SEA\_QS14 )\***

; Jämför den lexikaliska ordningsföljden hos värdena i **QS12** och **QS14**

## Läsa maskinparametrar

Med NC-funktionen **CFGREAD** kan du läsa av styrsystemets maskinparameterinnehåll som numeriska eller alfanumeriska värden. De lästa numeriska värdena presenteras alltid metriskt.

För att kunna läsa en maskinparameter måste du beräkna följande innehåll i styrsystemets konfigurationseditor:

Symbol	Typ	Betydelse	Exempel
	<b>Key</b>	Maskinparameterns gruppnamn Det är valfritt att ange gruppnamn	CH_NC
	<b>Entity</b>	Parameterobjekt Namnet börjar alltid med <b>Cfg</b>	<b>CfgGeoCycle</b>
	<b>Attribut</b>	Maskinparameterns namn	<b>displaySpindleErr</b>
	<b>Index</b>	Listindex för en maskinparameter Det är valfritt att ange listindex	[0]



I maskinparametrarnas konfigurationseditor kan du ändra visningen av befintliga parametrar. Med standardinställningen visas parametrarna med en kort förklarande text.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

När du vill läsa av en maskinparameter med NC-funktionen **CFGREAD** måste du först definiera en QS-parameter med attribut, entitet och nyckel.

Styrsystemet läser av följande parametrar i dialogrutan till NC-funktionen **CFGREAD**:

- **KEY\_QS:** Maskinparameterns gruppnamn (Key)
- **TAG\_QS:** Maskinparameterns objektnamn (Entity)
- **ATR\_QS:** Maskinparameterns namn (Attribut)
- **IDX:** Maskinparameterns index

### Läsa en maskinparameters siffervärde

Lagra en maskinparameters värde som numeriskt värde i en Q-parameter:

- Q
  - ▶ Välj Q-parameterfunktioner
- FORMEL
  - ▶ Tryck på softkey **FORMEL**
  - ▶ Ange numret på Q-parametern som styrsystemet skall spara maskinparametern i
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Välj funktion **CFGREAD**
  - ▶ Ange strängparameterens nummer för Key, Entity och Attribut
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**
  - ▶ Ange i förekommande fall nummer för Index eller hoppa över dialogen med **NO ENT**
  - ▶ Stäng parenteserna med knappen **ENT**
  - ▶ Bekräfta inmatningen med **END**

### Exempel: Läsa ut överlappningsfaktor till Q-parameter

#### Parameterinställning i Konfig-editorn

ChannelSettings

CH\_NC

  CfgGeoCycle

    pocketOverlap

#### Exempel

N110 QS11 = "CH_NC"	; Tilldela QS-parametern <b>QS11</b> en nyckel
N120 QS12 = "CfgGeoCycle"	; Tilldela QS-parametern <b>QS12</b> en entitet
N130 QS13 = "pocketOverlap"	; Tilldela QS-parametern <b>QS13</b> ett attribut
N140 Q50 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 )	; Läs av innehållet i maskinparametern

## 9.11 Fasta Q-parametrar

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q100** till **Q199** t.ex. följande värden:

- Värden från PLC
- Uppgifter om verktyg och spindel
- Uppgifter om driftstatus
- Mätresultat från avkännarcykler

Styrsystemet lagrar värdena i Q-parametrarna **Q108** och **Q114** till **Q117** med måttenheten i det aktuella NC-programmet.

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

HEIDENHAIN-cykler, maskintillverkarcykler och funktioner från tredje part använder sig av Q-parametrar. Inne i NC-programmen kan du dessutom programmera Q-parametrar. Om du vid användning av Q-Parametern inte enbart använder dig av rekommenderade Q-parameterområden, kan detta leda till överlappning (växelverkan) och därmed resultera i önskade beteenden. Under bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Använd enbart de Q-parameterområden som rekommenderas av HEIDENHAIN
- ▶ Beakta dokumentation från HEIDENHAIN, maskintillverkaren och tredjepart
- ▶ Kontrollera förloppet med hjälp av den grafiska simuleringen



Du får inte använda förinställda variabler som beräkningsparametrar i NC-program, t.ex. Q- och QS-parametrar i området 100 till 199.

### Värden från PLC:n Q100 till Q107

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q100** till **Q107** värden från PLC:n.

### Aktiv verktygsradie Q108

Styrsystemet tilldelar Q-parametern **Q108** värdet hos den aktiva verktygsradien.

Styrsystemet beräknar den aktiva verktygsradien utifrån följande värden:

- Verktygsradie **R** från verktygstabellen
- Deltavärde **DR** från verktygstabellen
- Deltavärde **DR** från NC-programmet med en kompenseringstabell eller ett verktygsanrop



Styrsystemet sparar den aktiva verktygsradien även efter omstart av styrsystemet.

## Verktysaxel Q109

Värdet på Q-parametern **Q109** beror på den aktuella verktygsaxeln:

Q-parametrar	Verktysaxel
Q109 = -1	Ingen verktygsaxel programmerad
Q109 = 0	X-axel
Q109 = 1	Y-axel
Q109 = 2	Z-axel
Q109 = 6	U-axel
Q109 = 7	V-axel
Q109 = 8	W-axel

## Spindelstatus Q110

Värdet på Q-parametern **Q110** beror på den senast aktiverade tilläggsfunktionen för spindeln:

Q-parametrar	Tilläggsfunktion
Q110 = -1	Ingen spindelstatus definierad
Q110 = 0	<b>M3</b> Koppla på spindeln medurs
Q110 = 1	<b>M4</b> Koppla på spindeln moturs
Q110 = 2	<b>M5 efter M3</b> Stoppa spindeln
Q110 = 3	<b>M5 efter M4</b> Stoppa spindeln

## Kylvätskeförsörjning Q111

Värdet på Q-parametern **Q111** beror på den senast aktiverade tilläggsfunktionen för kylvätskeförsörjningen:

Q-parametrar	Tilläggsfunktion
Q111 = 1	<b>M8</b> Koppla till kylvätskan
Q111 = 0	<b>M9</b> Kylvätska från

## Överlappningsfaktor Q112

Styrsystemet tilldelar Q-parametern **Q112** överlappningsfaktorn vid fickfräsning.

## Måttenhet i NC-programmet Q113

Värdet på Q-parametern **Q113** beror på måttenheten i NC-programmet. Vid kapslingar med % använder styrsystemet huvudprogrammets måttenhet:

Q-parametrar	Måttenhet i huvudprogrammet
Q113 = 0	Metriskt system mm
Q113 = 1	Tumsystem tum

## Verktöglängd Q114

Styrsystemet tilldelar Q-parametern **Q114** värdet hos den aktiva verktyglängden.

Styrsystemet beräknar den aktiva verktyglängden utifrån följande värden:

- Verktyglängd **L** från verktygstabellen
- Deltavärde **DL** från verktygstabellen
- Deltavärde **DL** från NC-programmet med en kompenseringstabell eller ett verktygsanrop



Styrsystemet sparar den aktiva verktyglängden även efter en omstart av styrsystemet.

## Mätresultat från programmerbara avkännarcykler Q115 till Q119

Styrsystemet tilldelar följande Q-parametrar mätresultatet från en programmerbar avkännarcykel.

Styrsystemet tar inte hänsyn till radien och längden på mätstiftet för de här Q-parametrarna.



Hjälpbilderna till avkännarcyklerna visar om styrsystemet sparar ett mätresultat i en variabel.

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q115** till **Q119** koordinataxlarnas värden efter avkänningen:

Q-parametrar	Axlarnas koordinater
Q115	AVKAENNINGSPUNKT I X
Q116	AVKAENNINGSPUNKT I Y
Q117	AVKAENNINGSPUNKT I Z
Q118	AVKAENNINGSPUNKT I 4AX, t.ex. A-axel Maskintillverkaren definierar den 4:e axeln
Q119	AVKAENNINGSPUNKT I 5AX, t.ex. B-axel Maskintillverkaren definierar den 5:e axeln

## Q-parametern Q115 och Q116 vid automatisk verktygsmätning

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q115** till **Q116** är-börvärdes-avvikelsen vid den automatiska verktygsmätningen, t.ex. med TT 160:

Q-parametrar	Avvikelse mellan är- och börvärde
Q115	Verktöglängd
Q116	Verktögsradie



Efter avkänningen kan Q-parametrarna **Q115** och **Q116** innehålla andra värden.

## Beräknade koordinater för rotationsaxlarna Q120 till Q122

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q120** till **Q122** de beräknade koordinaterna för rotationsaxlarna:

Q-parametrar	Rotationsaxlarnas koordinater
Q120	AXELVINKEL I A-AXEL
Q121	AXELVINKEL I B-AXEL
Q122	AXELVINKEL I C-AXEL



## Mätresultat från avkännarcykler

### Ytterligare information: Bruksanvisning Programmera mätcyklar för arbetsstycke och verktyg

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q150** till **Q160** de uppmätta ärvärdena:

Q-parametrar	Uppmätt ärvärde
Q150	UPPMAETT VINKEL
Q151	AERVAERDE MITT HUVUDAX
Q152	AERVAERDE MITT KOMPLAX
Q153	AERVAERDE DIAMETER
Q154	AERVAERDE FICKA HUV.AX
Q155	AERVAERDE FICKA KOM.AX
Q156	AERVAERDE LAENGD
Q157	AERVAERDE MITTAXEL
Q158	PROJ.-VINKEL A-AXEL
Q159	PROJ.-VINKEL B-AXEL
Q160	KOORDINAT MAETAXEL Koordinat i den i cykeln valda axeln

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q161** till **Q167** den beräknade avvikelserna:

Q-parametrar	Beräknad avvikelse
Q161	AVVIK. MITT HUVUDAXEL Avvikelse från mitten i huvudaxeln
Q162	AVVIK. MITT KOMPL.AXEL Avvikelse från mitten i komplementaxeln
Q163	AVVIKELSE DIAMETER
Q164	AVVIK. FICKA HUVUDAXEL Avvikelse hos ficklängden i huvudaxeln
Q165	AVVIK. MITT KOMPL.AXEL Avvikelse hos fickbredden i komplementaxeln
Q166	AVVIKELSE LAENGD Avvikelse uppmätt längd
Q167	AVVIKELSE MITTAXEL Avvikelse hos läget i mittaxeln

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q170** till **Q172** de beräknade rymdvinklarna:

Q-parametrar	Beräknad rymdvinkel
Q170	RYMDVINKEL A
Q171	RYMDVINKEL B
Q172	RYMDVINKEL C

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q180** till **Q182** den beräknade arbetsstyckestatusen:

<b>Q-parametrar</b>	<b>Arbetsstyckestatus</b>
<b>Q180</b>	<b>ARBETSSTYCKE GODKANNT</b>
<b>Q181</b>	<b>ARBETSSTYCKE EFTERBEA.</b>
<b>Q182</b>	<b>ARBETSSTYCKE SKROT</b>

Styrsystemet reserverar Q-parametrarna **Q190** till **Q192** för resultaten av en verktygsmätning med ett lasermätsystem.

Styrsystemet reserverar Q-parametrarna **Q195** till **Q198** för intern användning:

Q-parametrar	Reserverad för intern användning
<b>Q195</b>	<b>MARKER FOER CYKLER</b>
<b>Q196</b>	<b>MARKER FOER CYKLER</b>
<b>Q197</b>	<b>MARKER FOER CYKLER</b> Cykler med positionsmönster
<b>Q198</b>	<b>NR. SENASTE PROBCYKEL</b> Nummer på den senast aktiva avkännarcykeln

Värdet på Q-parametern **Q199** beror på statusen hos en verktygsmätning med en verktygsavkännare:

Q-parametrar	Status för verktygsmätning med verktygsavkännare
<b>Q199 = 0,0</b>	Verktyg inom tolerans
<b>Q199 = 1,0</b>	Verktyget är slitet ( <b>LTOL/RTOL</b> överskridet)
<b>Q199 = 2,0</b>	Verktyget har gått sönder ( <b>LBREAK/RBREAK</b> överskridet)

#### Mätresultat från avkännarcykler 14xx

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q950** till **Q967** de uppmätta ärvärdena i samband med avkännarcyklerna **14xx**:

Q-parametrar	Uppmätt ärvärde
<b>Q950</b>	<b>P1 Uppmätt huvudaxel</b>
<b>Q951</b>	<b>P1 Uppmätt kompl.axel</b>
<b>Q952</b>	<b>P1 Uppmätt VKT-axel</b>
<b>Q953</b>	<b>P2 Uppmätt huvudaxel</b>
<b>Q954</b>	<b>P2 Uppmätt kompl.axel</b>
<b>Q955</b>	<b>P2 Uppmätt VKT-axel</b>
<b>Q956</b>	<b>P3 Uppmätt huvudaxel</b>
<b>Q957</b>	<b>P3 Uppmätt kompl.axel</b>
<b>Q958</b>	<b>P3 Uppmätt VKT-axel</b>
<b>Q961</b>	<b>Uppmätt SPA</b> Rymdvinkel <b>SPA</b> i bearbetningsplanets koordinat-system <b>WPL-CS</b>
<b>Q962</b>	<b>Uppmätt SPB</b> Rymdvinkel <b>SPB</b> i <b>WPL-CS</b>
<b>Q963</b>	<b>Uppmätt SPC</b> Rymdvinkel <b>SPC</b> i <b>WPL-CS</b>
<b>Q964</b>	<b>Uppmätt grundvridning</b> Vridningsvinkel i inmatningskoordinatsystemet <b>I-CS</b>

<b>Q-parametrar</b>	<b>Uppmätt ärvärde</b>
Q965	Uppmätt bordsvridning
Q966	Uppmätt diameter 1
Q967	Uppmätt diameter 2

Styrsystemet tilldelar Q-parametrarna **Q980** till **Q997** de uppmätta avvikelserna i samband med avkännarcyklerna **14xx** i följande Q-parametrar:

Q-parametrar	Uppmätt avvikelse
Q980	P1 Fel huvudaxel
Q981	P1 Fel kompl.axel
Q982	P1 Fel VKT-axel
Q983	P2 Fel huvudaxel
Q984	P2 Fel kompl.axel
Q985	P2 Fel VKT-axel
Q986	P3 Fel huvudaxel
Q987	P3 Fel kompl.axel
Q988	P3 Fel VKT-axel
Q994	Fel grundvridning Vinkel i inmatningskoordinatsystemet I-CS
Q995	Uppmätt bordsvridning
Q996	Fel diameter 1
Q997	Fel diameter 2

Värdet på Q-parametern **Q183** beror på arbetsstyckestatusen i samband med avkännarcyklerna 14xx:

Q-parametrar	Arbetsstyckestatus
Q183 = -1	Ej definierad
Q183 = 0	Bra
Q183 = 1	Efterbearbetning
Q183 = 2	Skrot

### Kontroll av uppspänningssituationen: Q601

Värdet på parametern **Q601** visar status för den kamerabaserade kontrollen av fastspänningssituationen VSC.

Parameter-värde	Status
Q601 = 1	Inget fel.
Q601 = 2	Fel
Q601 = 3	Inget övervakningsområdet definierat eller för få referensbilder
Q601 = 10	Internt fel (ingen signal, kamerafel osv.)

## 9.12 Programmeringsexempel

### Exempel: Avrunda värden

Funktionen **INT** kapa decimalerna.

För att styrsystemet inte bara skall kapa decimalerna utan istället avrunda korrekt, adderar du ett positivt tal med värdet 0,5. Vid negativa tal behöver du subtrahera 0,5.


Med funktionen **SGN** kontrollerar styrsystemet automatiskt om det handlar om ett positivt eller negativt tal.

<b>%ROUND G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +34.789*</b>	Första tal som skall avrundas
<b>N20 D00 Q2 P01 +34.345*</b>	Andra tal som skall avrundas
<b>N30 D00 Q3 P01 -34.345*</b>	Tredje tal som skall avrundas
<b>N40 ;</b>	
<b>N50 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1)</b>	Addera värdet 0,5 till Q1, kapa sedan decimalerna
<b>N60 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2)</b>	Addera värdet 0,5 till Q2, kapa sedan decimalerna
<b>N70 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3)</b>	Subtrahera värdet 0,5 från Q3, kapa sedan decimalerna
<b>N99999999 %ROUND G71 *</b>	

## Exempel: Ellips

### Programexekvering

- Ellipskonturen approximeras med många korta räta linjer (definierbart via **Q7**). Ju fler beräkningssteg som väljs, desto jämnare blir konturen
- Du bestämmer fräsriktningen med start- och slutvinkeln i planet:  
Medurs bearbetningsriktning:  
Startvinkel > Slutvinkel  
Moturs bearbetningsriktning:  
Startvinkel < Slutvinkel
- Ingen kompensering sker för verktygsradien

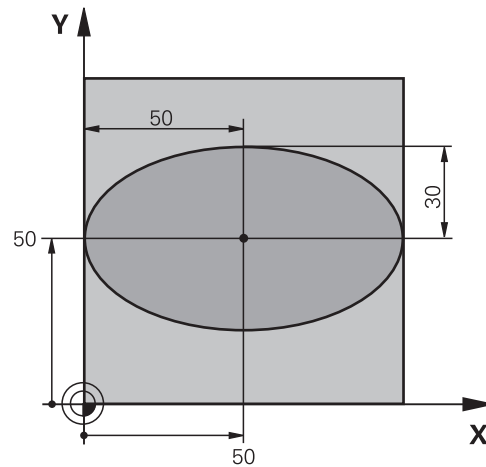

<b>%ELLIPSE G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50 *</b>	Centrum X-axel
<b>N20 D00 Q2 P01 +50*</b>	Centrum Y-axel
<b>N30 D00 Q3 P01 +50*</b>	Halvaxel X
<b>N40 D00 Q4 P01 +30*</b>	Halvaxel Y
<b>N50 D00 Q5 P01 +0*</b>	Startvinkel i planet
<b>N60 D00 Q6 P01 +360*</b>	Slutvinkel i planet
<b>N70 D00 Q7 P01 +40*</b>	Antal beräkningssteg
<b>N80 D00 Q8 P01 +30*</b>	Vridningsposition för ellipsen
<b>N90 D00 Q9 P01 +5*</b>	Fräsdjup
<b>N100 D00 Q10 P01 +100*</b>	Nedmatningshastighet
<b>N110 D00 Q11 P01 +350*</b>	Fräsmatning
<b>N120 D00 Q12 P01 +2*</b>	Säkerhetsavstånd för förpositionering
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Råämnesdefinition
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Verktygsanrop
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N170 L10,0*</b>	Anropa bearbetningen
<b>N180 G00 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N190 G98 L10*</b>	Underprogram 10: Bearbetning
<b>N200 G54 X+Q1 Y+Q2*</b>	Förskjut nollpunkten till ellipsens centrum
<b>N210 G73 G90 H+Q8*</b>	Vridning till vridningsposition i planet
<b>N220 Q35 = ( Q6 - Q5 ) / Q7</b>	Beräkna vinkelsteg
<b>N230 D00 Q36 P01 +Q5*</b>	Kopiera startvinkel
<b>N240 D00 Q37 P01 +0*</b>	Ställ in stegräknare
<b>N250 Q21 = Q3 * COS Q36</b>	Beräkna X-koordinat för startpunkt
<b>N260 Q22 = Q4 * SIN Q36</b>	Beräkna Y-koordinat för startpunkt
<b>N270 Q00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3*</b>	Förflyttning till startpunkt i planet


N280 Z+Q12*	Förpositionering till säkerhetsavstånd i spindelaxeln
N290 G01 Z-Q9 FQ10*	Förflyttning till bearbetningsdjupet
N300 G98 L1*	
N310 Q36 = Q36 + Q35	Uppdatera vinkel
N320 Q37 = Q37 + 1	Uppdatera stegräknare
N330 Q21 = Q3 * COS Q36	Beräkna aktuell X-koordinat
N340 Q22 = Q4 * SIN Q36	Beräkna aktuell Y-koordinat
N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11*	Förflyttning till nästa punkt
N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1*	Kontroll om ej färdig, om ej färdig återhopp till Label 1
N370 G73 G90 H+0*	Återställ vridning
N380 G54 X+0 Y+0*	återställ nollpunktsförskjutning.
N390 G00 G40 Z+Q12*	Förflyttning till säkerhetsavstånd
N400 G98 L0*	Underprogrammets slut
N99999999 %ELLIPSE G71 *	



## Exempel: Konkav cylinder med Fullradiefräs

### Programexekvering

- NC-programmet fungerar endast med Fullradiefräs, verktyglängden avser kulans centrum
- Cylinderkonturen approximeras med många korta räta linjer (definierbart via **Q13**). Ju fler beräkningssteg som väljs, desto jämnare blir konturen
- Cylindern fräses med längsgående fräsbanor (här: parallellt med Y-axeln)
- Du bestämmer fräsriktningen med start- och slutvinkeln i rymden:  
 Medurs bearbetningsriktning:  
 Startvinkel > Slutvinkel  
 Moturs bearbetningsriktning:  
 Startvinkel < Slutvinkel
- Kompensering för verktygsradien sker automatiskt

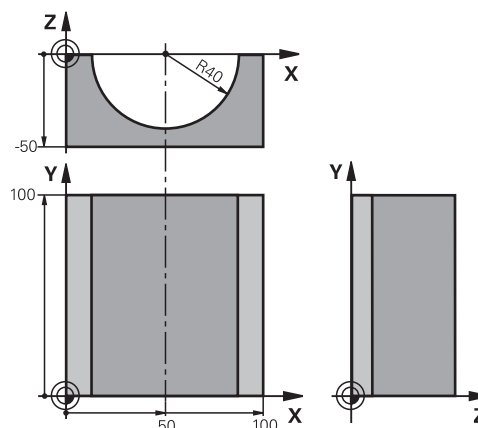


<b>%ZYLIN G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50 *</b>	Centrum X-axel
<b>N20 D00 Q2 P01 +0*</b>	Centrum Y-axel
<b>N30 D00 Q3 P01 +0*</b>	Centrum Z-axel
<b>N40 D00 Q4 P01 +90*</b>	Startvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N50 D00 Q5 P01 +270*</b>	Slutvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N60 D00 Q6 P01 +40*</b>	Cylinderradie
<b>N70 D00 Q7 P01 +100*</b>	Cylinderns längd
<b>N80 D00 Q8 P01 +0*</b>	Vridningsposition i planet X/Y
<b>N90 D00 Q10 P01 +5*</b>	Arbetsmån cylinderradie
<b>N100 D00 Q11 P01 +250*</b>	Nedmatningshastighet
<b>N110 D00 Q12 P01 +400*</b>	Matning fräsning
<b>N120 D00 Q13 P01 +90*</b>	Antal beräkningssteg
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50*</b>	Råämnesdefinition
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Verktygsanrop
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N170 L10,0*</b>	Anropa bearbetningen
<b>N180 D00 Q10 P01 +0*</b>	Återställ tilläggsnittet
<b>N190 L10,0*</b>	Anropa bearbetningen
<b>N200 G00 G40 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N210 G98 L10*</b>	Underprogram 10: Bearbetning
<b>N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108</b>	Beräkna tilläggsnitt och verktyg i förhållande till cylinderradie
<b>N230 D00 Q20 P01 +1*</b>	Ställ in stegräknare
<b>N240 D00 q24 p01 +Q4*</b>	Kopiera startvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N250 Q25 = ( Q5 - Q4 ) / Q13</b>	Beräkna vinkelsteg
<b>N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3*</b>	Förskjut nollpunkten till cylinderns centrum (X-axel)
<b>N270 G73 G90 H+Q8*</b>	Vridning till vridningsposition i planet

N280 G00 G40 X+0 Y+0*	Förpositionering i planet till cylinderns centrum
N290 G01 Z+5 F1000 M3*	Förpositionering i spindelaxeln
N300 G98 L1*	
N310 I+0 K+0 *	Sätt Pol i Z/X-planet
N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Förflyttning till cylinderns startposition, sned nedmatning i material
N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12*	Längsgående fräsning i riktning Y+
N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	Uppdatera stegräknare
N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	Uppdatera rymdvinkel
N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99*	Kontrollera om redan färdigt, om ja hoppa till slutet
N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11*	Förflyttning till approximerad båge för nästa längsgående bana
N380 G01 G40 Y+0 FQ12*	Längsgående fräsning i riktning Y-
N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	Uppdatera stegräknare
N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	Uppdatera rymdvinkel
N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1*	Kontroll om ej färdig, om ej färdig återhopp till LBL 1
N420 G98 L99*	
N430 G73 G90 H+0*	Återställ vridning
N440 G54 X+0 Y+0 Z+0*	återställ nollpunktsförskjutning.
N450 G98 L0*	Underprogrammets slut
N99999999 %ZYLIN G71 *	

## Exempel: Konvex kula med cylindrisk fräs

### Programexekvering

- NC-programmet fungerar endast med en cylindrisk fräs
- Kulans kontur approximeras med många korta räta linjer (Z-/X-planet, definierbart via **Q14**). Ju mindre vinkelsteg som väljs, desto jämnare blir konturen
- Antalet kontursnitt bestäms du via vinkelsteget i planet (via **Q18**)
- Kulan fräses nedifrån och upp med 3D-rörelser
- Kompensering för verktygsradie sker automatiskt

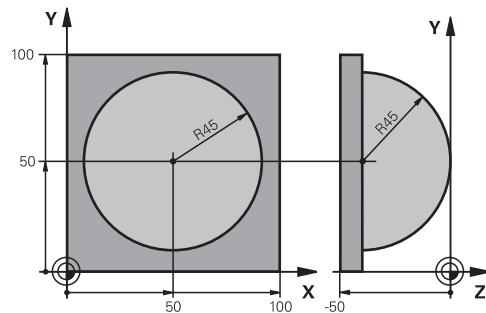

<b>%KUGEL G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50 *</b>	Centrum X-axel
<b>N20 D00 Q2 P01 +50*</b>	Centrum Y-axel
<b>N30 D00 Q4 P01 +90 *</b>	Startvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N40 D00 Q5 P01 +0*</b>	Slutvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N50 D00 Q14 P01 +5 *</b>	Vinkelsteg i rymden
<b>N60 D00 Q6 P01 +45 *</b>	Kulradie
<b>N70 D00 Q8 P01 +0 *</b>	Startvinkel för vridningsläge i planet X/Y
<b>N80 D00 Q9 p01 +360*</b>	Slutvinkel för vridningsläge i planet X/Y
<b>N90 D00 Q18 P01 +10 *</b>	Vinkelsteg i planet X/Y för grovbearbetning
<b>N100 D00 Q10 P01 +5 *</b>	Tilläggsmått för kulradie för grovbearbetning
<b>N110 D00 Q11 P01 +2 *</b>	Säkerhetsavstånd för förpositionering i spindelaxeln
<b>N120 D00 Q12 P01 +350 *</b>	Matning fräsning
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *</b>	Råämnesdefinition
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Verktygsanrop
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget
<b>N170 L10,0*</b>	Anropa bearbetningen
<b>N180 D00 Q10 P01 +0*</b>	Återställ tilläggsmåttet
<b>N190 D00 Q18 P01 +5*</b>	Vinkelsteg i planet X/Y för finbearbetning
<b>N200 L10,0*</b>	Anropa bearbetningen
<b>N210 G00 G40 Z+250 M2*</b>	Frikörning av verktyget, programslut
<b>N220 G98 L10 *</b>	Underprogram 10: Bearbetning
<b>N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6 *</b>	Beräkna Z-koordinat för förpositionering
<b>N240 D00 Q24 P01 +Q4 *</b>	Kopiera startvinkel i rymden (plan Z/X)
<b>N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108 *</b>	Korrigera kulradie för förpositionering
<b>N260 D00 Q28 P01 +Q8*</b>	Kopiera vridningsläge i planet
<b>N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10*</b>	Ta hänsyn till tilläggsmåttet vid kulradie
<b>N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16*</b>	Förskjut nollpunkten till kulans centrum
<b>N290 G73 G90 H+Q8*</b>	Beräkna startvinkel för vridningsläge i planet
<b>N300 G98 L1*</b>	Förpositionering i spindelaxeln

N310 I+0 J+0*	Sätt Pol i X/Y-planet för förpositionering
N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12 *	Förpositionering i planet
N330 I+Q108 K+0*	Sätt Pol i Z/X-planet, förskjuten med verktygsradien
N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12 *	Förflyttning till djupet
N350 G98 L2*	
N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12 *	Förflyttning uppåt på approximerad båge
N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14 *	Uppdatera rymdvinkel
N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2 *	Kontrollera om en båge är färdig, om inte hoppa tillbaka till LBL 2
N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12 *	Förflyttning till slutvinkel i rymden
N400 G01 G40 Z+Q23 F1000 *	Frikörning i spindelaxeln
N410 G00 G40 X+Q26 *	Förpositionering för nästa båge
N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18 *	Uppdatera vridningsläge i planet
N430 D00 Q24 P01 +Q4 *	Återställ rymdvinkel
N440 G73 G90 H+Q28*	Aktivera nytt vridningsläge
N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	Kontrollera om ej färdig, om ej färdig hoppa tillbaka till LBL 1
N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	
N470 G73 G90 H+0*	Återställ vridning
N480 G54 X+0 Y+0 Z+0*	Återställning av nollpunktsförskjutning
N490 G98 L0*	Underprogrammets slut
N99999999 %KUGEL G71 *	

10

**Specialfunktioner**

## 10.1 Översikt specialfunktioner

Styrsystemet erbjuder följande kraftfulla specialfunktioner för olika användningsområden:

Funktion	Beskrivning
Dynamisk kollisionsövervakning DCM med integrerad spänningsförvaltning (Option #40)	Sida 350
Adaptiv matningsreglering AFC (Option #45)	Sida 354
Vibrationsdämpning ACC (Option #145)	Se bruksanvisning inställning, testa och exekvera NC-program
Arbeta med textfiler	Sida 384
Arbeta med fritt definierbara tabeller	Sida 388

Via knappen **SPEC FCT** och respektive softkey har du åtkomst till ytterligare specialfunktioner i styrsystemet. I följande tabell erhåller du en översikt över vilka funktioner som finns tillgängliga.


### Huvudmeny specialfunktioner SPEC FCT

**SPEC FCT** ▶ Välj specialfunktioner: Tryck på knappen **SPEC FCT**

Softkey	Funktion	Beskrivning
FUNCTION MODE	Välja bearbetningsläge eller kinematik	Sida 349
PROGRAM-MALLAR	Definiera programmallar	Sida 347
KONTUR-/PUNKT BEARB.	Funktioner för kontur- och punkt-bearbetning	Sida 347
TILTA BEARB. - PLAN	Definiera <b>PLANE</b> -funktion	Sida 410
PROGRAM-FUNKTIONER	Definiera olika DIN/ISO-funktioner	Sida 348
PROGRAM-FUNKTIONER ROTERA	Definiera svarvfunktioner	Sida 511
PROGRAM-MERINGS HJÄLP	Programmeringshjälp	Sida 193



När du har tryckt på knappen **SPEC FCT** kan du via knappen **GOTO** öppna **smartSelect** selekteringsfönstret. Styrsystemet presenterar strukturöversikt med alla tillgängliga funktioner. Med markören eller musen kan du snabbt navigera och välja funktioner i trädstrukturen. I det högra fönstret visar styrsystemet Online-hjälpen för de olika funktionerna.

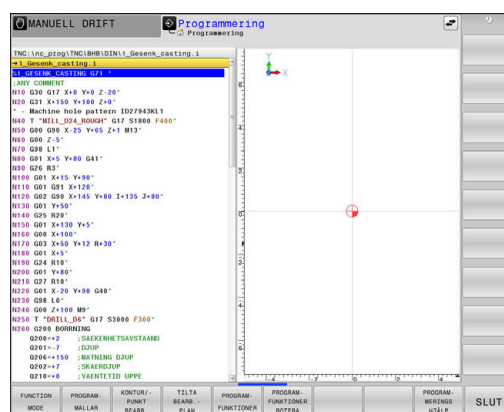


### Meny programmallar



▶ Tryck på softkey programmallar

Softkey	Funktion	Beskrivning
BLK FORM	Definiera råämne	Sida 93
PRESET	Påverka utgångspunkten	Sida 366
VÄLJ NOLLPUNKT TABELL	Välj nollpunktstabell	Sida 372
VÄLJ KOMP. - TABELL	Välja kompenseringstabell	Sida 375

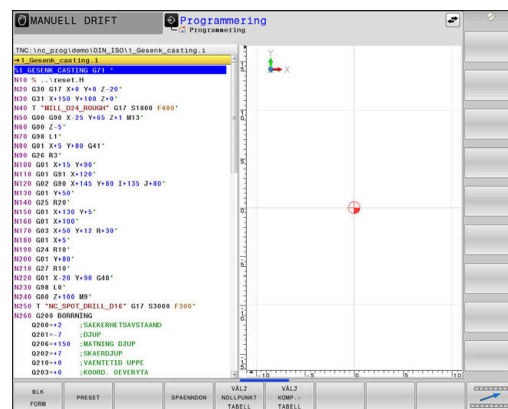


### Meny funktioner för kontur- och punktbearbetning



▶ Tryck på softkey för funktioner för kontur- och punktbearbetning

Softkey	Funktion
DECLARE CONTOUR	Tilldela konturbeskrivning
CONTOUR DEF	Definiera enkel konturformel
SEL CONTOUR	Välj konturdefinition
KONTUR-FORMEL	Definiera komplex konturformel
SEL PATTERN	Välj punktfil med bearbetningspositioner

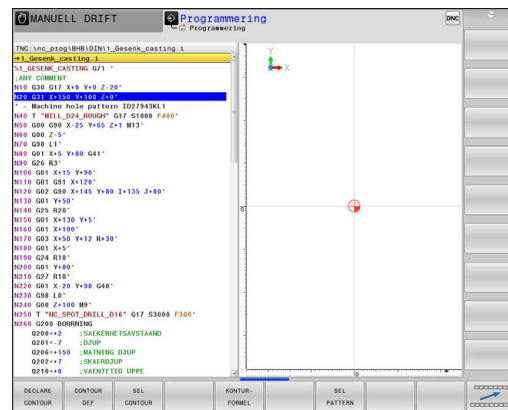


**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

## Meny definition DIN/ISO-funktioner

PROGRAM-  
FUNKTIONER

► Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**

Softkey	Funktion	Beskrivning
FUNCTION TCPM	Definiera positioneringsbetående för rotationsaxlar	Sida 447
FUNCTION AFC	Definiera adaptiv matningsreglering AFC	Sida 354
TRANSFORM / CORRDATA	Aktivera kompenseringsvärden	Sida 375
FUNCTION COUNT	Definiera räknare	Sida 382
STRING FUNKTIONER	Definiera String-funktioner	Sida 316
FUNCTION DRESS	Definiera skärpningsdrift	Sida 540
FUNCTION SPINDLE	Definiera pulserande varvtal	Sida 396
FUNCTION FEED	Definiera repetitiv väntetid	Sida 399
FUNCTION DCM	Definiera dynamisk kollisionsövervakning DCM	Sida 350
FUNCTION DWELL	Definiera väntetid i sekunder eller antal varv	Sida 401
FUNCTION LIFTOFF	Lyfta verktyg vid NC-stopp	Sida 402
DIN/ISO	Definiera DIN/ISO-funktioner	Sida 365
INFOGA KOMMENTAR	Infoga kommentar	Sida 196
TABDATA	Läsa och skriva tabellvärden	Sida 377
POLARKIN	Definiera polär kinematik	Sida 359
MONITORING	Aktivera komponentövervakning	Sida 381
FUNCTION PROG PATH	Välja tolkning av banor	Sida 455

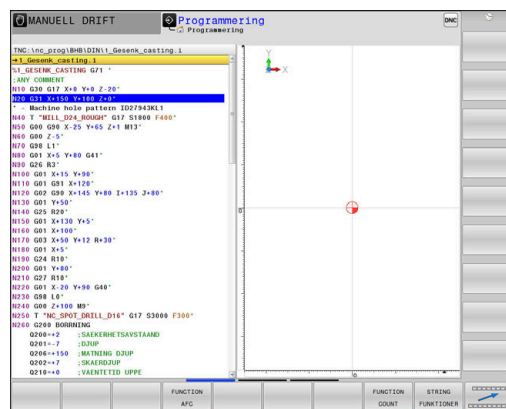



## 10.2 Function Mode

### Programmera Function Mode



 



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Din maskintillverkare friger denna funktion.

För att växla mellan fräsoperationer och svarvoperationer måste du byta till respektive mode.

När din maskintillverkare har frigivit möjligheten att välja olika kinematiker, då kan du växla mellan dessa med softkey **FUNCTION MODE**.

#### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt för att byta kinematik:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION MODE**
-  ▶ Tryck på softkey **MILL**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ KINEMATIK**
- ▶ Välja kinematik




### Function Mode Set



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste friges och anpassas av maskintillverkaren.  
Maskintillverkaren definierar de tillgängliga valmöjligheterna i maskinparametern **CfgModeSelect** (nr 132200).

Med funktionen **FUNCTION MODE SET** kan du utifrån NC-programmet aktivera inställningar som maskintillverkaren definierat, t.ex. ändringar i rörelseområdet.

Gör på följande sätt för att välja en inställning:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION MODE**
-  ▶ Tryck på softkey **SET**
-  ▶ Tryck ev. på softkey **VÄLJ**
- ▶ Styrsystemet öppnar ett selekteringsfönster.
- ▶ Välj inställning

## 10.3 Dynamisk kollisionsövervakning (Option #40)

### Funktion



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!


Funktionen **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** (Dynamic Collision Monitoring) anpassas av maskintillverkaren i styrsystemet.

Maskintillverkaren kan beskriva maskinkomponenter och minsta avstånd som övervakas av styrsystemet för alla maskinrörelser. Om två kollisionsövervakade objekt underskrider ett definierat minsta avstånd till varandra avger styrsystemet ett felmeddelande och stoppar rörelsen.

Styrsystemet övervakar även potentiella kollisioner för det aktiva verktyget och visar det grafiskt. När styrsystemet gör det utgår den standardmässigt från cylindriska verktyg. Stegverktyg övervakas också av styrsystemet i enlighet med definitionerna i verktygstabellen.

Styrsystemet tar hänsyn till följande definitioner från verktygstabellen.

- Verktygslängder
- Verktygsradier
- Verktygstilläggsmått
- Verktygshållarkinematiker

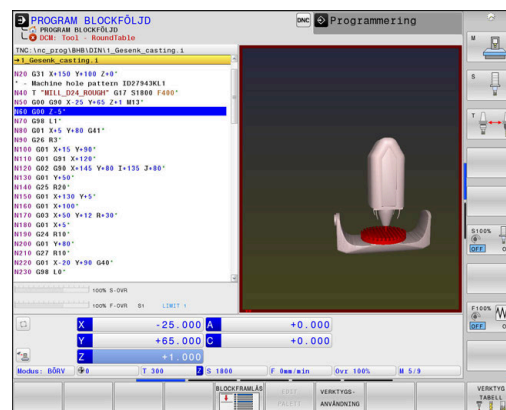

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionrisk!

Även vid aktiv funktion **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** utför styrsystemet inte någon automatisk kollisionsövervakning med arbetsstycket, varken mellan arbetsstycket eller med andra maskinkomponenter. Under exekveringen finns det kollisionrisk!

- ▶ Kontrollera förloppet med hjälp av den grafiska simuleringen
- ▶ Genomför programtestet med utökad kollisionskontroll
- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

Du aktiverar kollisionsövervakningen separat för följande driftarter:

- **Programkörning**
- **Manuell drift**
- **Programtest**

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Vid inaktiv funktion **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** utför styrsystemet inte heller någon automatisk kollisionsövervakning. Av denna anledning förhindrar inte styrsystemet inte heller några rörelser som förorsakar kollisioner. Under alla rörelser finns det kollisionsrisk!

- ▶ Aktivera alltid kollisionsövervakning när så är möjligt
- ▶ Aktivera alltid kollisionsövervakningen på nytt omedelbart efter en tillfällig avbrott
- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet vid inaktiverad kollisionsövervakning i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet



### Allmänt gällande begränsningar:

- Funktionen **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** hjälper till att minska kollisionsrisken. Styrsystemet kan dock inte ta hänsyn till alla driftvarianter.
- Styrsystemet kan bara skydda maskinkomponenter från kollision om din maskintillverkare har definierat deras dimensioner, orientering och positioner korrekt.
- Styrsystemet kan endast övervaka verktyg som du har definierat en **positiv verktygsradie** och en **positiv verktygslängd** i verktygstabellen.
- Styrsystemet tar hänsyn till verktygsdimensionerna **DL** och **DR** från verktygstabellen. Ingen hänsyn tas till verktygets tilläggsmått i **T**-blocket.
- Vid vissa verktyg, t.ex. vid fräshuvuden, kan den kollisionsorsakande radien vara större än den dimension som har definierats i verktygstabellen.
- Efter start av en avkännarcykel övervakar styrsystemet inte längre mätspetsens längd och mätkulans diameter för att du även skall kunna proba kollisionsobjekt.

## Aktivera och deaktivera kollisionsövervakning i NC-programmet

Ibland är det nödvändigt att tillfälligt deaktivera kollisionsövervakningen:

- För att kunna minska avståndet mellan två kollisionsövervakade objekt
- För att förhindra stopp i programexekveringen

### HÄNVISNING


 


#### Varning kollisionsrisk!

Vid inaktiv funktion **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** utför styrsystemet inte heller någon automatisk kollisionsövervakning. Av denna anledning förhindrar inte styrsystemet inte heller några rörelser som förorsakar kollisioner. Under alla rörelser finns det kollisionsrisk!

- ▶ Aktivera alltid kollisionsövervakning när så är möjligt
- ▶ Aktivera alltid kollisionsövervakningen på nytt omedelbart efter en tillfällig avbrott
- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet vid inaktiverad kollisionsövervakning i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

### Aktivera och deaktivera kollisionsövervakning temporärt från programmet

- ▶ Öppna NC-programmet i driftart **Programmering**
- ▶ Placera markören på önskad position, t.ex. före cykeln **G800**, för att möjliggöra excentersvarvning

- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**

- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**

- ▶ Växla softkeyrad
 
- ▶ Tryck på softkey **FUNCTION DCM**

- ▶ Välj inställning med lämplig softkey
  - **FUNCTION DCM OFF**: Detta NC-kommando stänger av kollisionsövervakningen temporärt. Avstängningen är bara verksam fram till programslutet eller till nästa **FUNCTION DCM ON**. Vid anrop av ett annat NC-program är DCM åter aktiv.
  - **FUNCTION DCM ON**: Detta NC-kommando upphäver en befintlig **FUNCTION DCM OFF**.



Inställningarna som du gör med hjälp av funktionen **FUNCTION DCM** är enbart verksamma i det aktiva NC-programmet.

När programkörningen har avslutats eller när ett nytt NC-program har selekterats är de inställningar som du har gjort för **PROGRAMEXEKVERING** och **MANUELL DRIFT** med hjälp av softkey **KOLLISION** åter verksamma.



**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## 10.4 Adaptiv matningsreglering AFC (Option #45)

### Användningsområde



Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

Din maskintillverkare bestämmer bland annat om styrsystemet skall använda spindelbelastningen eller ett annat valfritt värde som ingångsvärde för matningsregleringen.

När du har öppnat software-option Svarbearbetning (Option #50) kan AFC även användas vid svarvning.



Vid verktygsdiameter under 5 mm är adaptiv matningsreglering inte meningsfull. Om spindelns nominella effekt är mycket hög, kan verktygets diametergräns vara ännu större.

Vid bearbetningar, där matningen och spindelvarvtalet måste passa varandra (t.ex. vid gängning med tapp), får du inte arbeta med adaptiv matningsreglering.


Vid den adaptiva matningsregleringen reglerar styrsystemet automatiskt banhastigheten beroende på spindelns aktuella belastning vid exekvering av ett NC-program. Den för varje bearbetningsavsnitt tillhörande spindelbelastningen bestäms genom ett inlärningskär och sparas av styrsystemet i en fil som hör ihop med NC-programmet. Vid start av respektive bearbetningsavsnitt, som i normalfallet sker genom start av spindel, reglerar styrsystemet sedan matningen så att denna befinner sig inom gränser som kan definieras av dig.



Om skärdata och förhållanden inte ändras, kan du med hjälp av den spindeleffekt som registreras via ett inlärningsskär definiera en permanent verktygsberoende regler-referensbelastning. För att göra detta använder du kolumnen **AFC-LOAD** i verktygstabellen. Om du skriver in ett värde manuellt i denna kolumn, kommer styrsystemet inte att utföra något inlärningsskär.

På detta sätt kan negativ påverkan på verktyg, arbetstycke och maskin undvikas, vilket skulle kunna uppstå på grund av ändrade skärvillkor. Skärvillkoren ändrar sig särskilt vid:

- Verktygsförslitning
- Varierande skärdjup, vilket förekommer i större omfattning vid gjutna detaljer.
- Hårdhetsvariationer, vilket uppstår på grund av materialinneslutningar

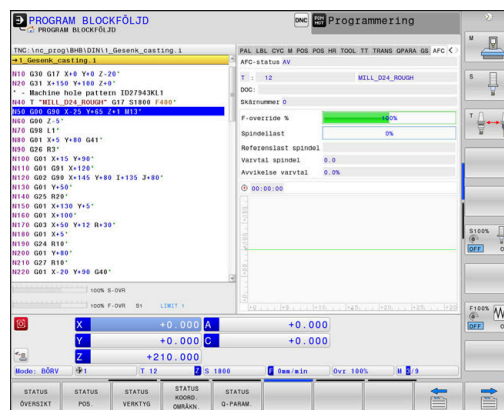

Användning av adaptiv matningsreglering AFC erbjuder följande fördelar:

- Optimering av bearbetningstiden  
Genom att reglera matningen försöker styrsystemet att behålla den tidigare inlärd spindelbelastningen eller den i verktygstabeln förinställda regler-referensbelastningen (kolumnen **AFC-LOAD**) under hela bearbetningstiden. Den totala bearbetningstiden förkortas genom matningsökning i bearbetningszoner med mindre materialavverknig
- Verktygsövervakning  
Om spindelbelastningen överskrider det inlärd eller förinställda (kolumn **AFC-LOAD** i verktygstabeln) maximala värdet, reducerar styrsystemet matningen så långt att referensspindelbelastningen åter uppnås. Om den maximala spindelbelastningen överskrids och samtidigt den av dig definierade minsta matningen underskrids vid bearbetningen, utför styrsystemet en avstängningsreaktion. Därigenom kan följdskador efter fräsbrott eller fräsförslitning förhindras.
- Skonande av maskinmekaniken  
Genom att i rätt tid reducera matningen eller utföra lämplig avstängningsreaktion kan överbelastningsskador på maskinen undvikas

## Definiera AFC-grundinställningar

I tabellen **AFC.tab** definierar du reglerinställningarna som styrsystemet använder för matningsregleringen. Tabellen måste sparas i katalogen **TNC:\table**.

Data i denna tabell visar defaultvärden, vilka kopieras till en till respektive NC-program tillhörande fil vid inlärnings-skären. Värdena ligger till grund för regleringen.

**i** När du med hjälp av kolumnen **AFC-LOAD** i verktygstabeln förinställer en verktygsberoende referensbelastning, skapar styrsystemet den för respektive NC-program tillhörande filen utan inlärnings-skär. Filen skapas strax före regleringen.

## Översikt

Ange följande data i tabellen:

Kolumn	Funktion
NR	Löpande radnummer i tabellen (har i övrigt ingen annan funktion)
AFC	Namn på reglerinställningen. Detta namn måste du skriva in i kolumnen <b>AFC</b> i verktygstabellen. Den bestämmer kopplingen mellan reglerparametrarna och verktyget
FMIN	Matning, vid vilken styrsystemet ska utföra överbelastningsreaktionen. Ange procentuellt värde i förhållande till den programmerade matningen. Inmatningsområde: 50 till 100 %
FMAX	Maximal matningshastighet i materialet, upp till vilken styrsystemet får öka automatiskt. Ange procentuellt värde i förhållande till den programmerade matningen
FIDL	Matning som styrsystemet ska förflytta med när verktyget inte skär (matning i luften). Ange procentuellt värde i förhållande till den programmerade matningen
FENT	Matning som styrsystemet ska förflytta med när verktyget går in i eller ut ur materialet. Ange procentuellt värde i förhållande till den programmerade matningen. Maximalt inmatningsvärde: 100 %
OVLD	<p>Reaktion som styrsystemet ska utföra vid överbelastning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>M</b>: Exekvering av ett av maskintillverkaren definierat makro</li> <li>■ <b>S</b>: Utför NC-stopp omedelbart</li> <li>■ <b>F</b>: Utför NC-stopp när verktyget har frikörts</li> <li>■ <b>E</b>: Visa bara ett felmeddelande i bildskärmen</li> <li>■ <b>L</b>: Spärra aktuellt verktyg</li> <li>■ -: Utför inte någon överbelastningsreaktion</li> </ul> <p>Om den maximala spindeeffekten vid aktiv reglering överskrids i mer än 1 sekund och den definierade minimimatningen samtidigt underskrids så utför styrsystemet överbelastningsreaktionen.</p> <p>I samband med skärkraftsrelaterad verktygsslitageövervakning utvärderar styrsystemet enbart valmöjligheterna <b>M</b>, <b>E</b> och <b>L</b>!</p> <p><b>Ytterligare information:</b> Bruksanvisning <b>Inställning, testa och exekvera NC-program</b></p>
POUT	Spindeeffekt vid vilken styrsystemet ska detektera en utgång ur arbetsstycket. Ange procentuellt värde i förhållande till den inlärd referensbelastningen. Rekommenderat värde: 8 %
SENS	Regleringens känslighet (aggressivitet). Värde mellan 50 och 200 kan anges. 50 motsvarar en trög reglering, 200 en mycket aggressiv reglering. En aggressiv reglering reagerar snabbare och med större värdesförändring, är dock benägen till översvängningar. Rekommenderat värde: 100
PLC	Värde som styrsystemet ska överföra till PLC vid bearbetningsavsnittets början. Maskintillverkaren bestämmer funktionen, beakta maskinhandboken

### Skapa tabellen AFC.TAB

Om tabellen **AFC.TAB** inte finns måste du skapa en ny fil.



I tabellen **AFC.TAB** kan du definiera ett valfritt antal reglerinställningar (rader).

Om det inte finns någon tabell AFC.TAB tillgänglig i katalogen **TNC:\table** använder styrsystemet en internt fast definierad reglerinställning för ett inlärningssskär. Alternativt reglerar styrsystemet direkt om verktygsberoende reglerreferensbelastning har förinställts. HEIDENHAIN rekommenderar användning av tabellen AFC.TAB för att skapa en säker och definierad process.



Du skapar tabellen AFC.TAB på följande sätt:

- ▶ Välj driftart **Programmering**
- ▶ Välj filhanteringen med knappen **PGM MGT**
- ▶ Välj enheten **TNC:**
- ▶ Välj katalogen **table**
- ▶ Öppna ny fil **AFC.TAB**
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- > Styrsystemet växlar in en lista med tabellformat.
- ▶ Välj tabellformat **AFC.TAB** och bekräfta med knappen **ENT**
- > Styrsystemet lägger upp tabellen med reglerinställningar.

## Programmera AFC

 
### HÄNVISNING


#### Varning, fara för verktyg och arbetsstycke!


När du aktiverar bearbetningsläget **FUNCTION MODE TURN** raderar styrsystemet de aktuella **OVLD**-värdena. Därför måste du programmera bearbetningsläget innan verktyget anropas! Vid felaktig programmeringsföljd sker ingen verktygsövervakning, vilket kan leda till skador på verktyg och arbetsstycke!

- ▶ Programmera bearbetningsläget **FUNCTION MODE TURN** innan verktyget anropas

För att programmera AFC-funktionerna för att starta och att avsluta inlärningskäret gör du på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**


-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**

-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION AFC**
- ▶ Välj funktion

Styrsystemet erbjuder flera funktioner med vilka du kan starta och avsluta AFC:

- **FUNCTION AFC CTRL:** Funktionen **AFC CTRL** startar reglerdriften från det ställe där detta NC-block exekveras, även när inlärningsfasen ännu inte har avslutats.
- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3:** Styrsystemet startar en bearbetningsoperation med aktiv **AFC**. Växling från inlärningsskär till reglerdrift sker så snart referensbelastningen har registrerats under inlärningsfasen eller när en av de förinställda **TIME**, **DIST** eller **LOAD** har uppfyllts.
  - Med **TIME** definierar du den maximala tiden för inlärningsfasen i sekunder.
  - **DIST** definierar den maximala sträckan för inlärningskäret.
  - Med **LOAD** kan du förinställa en referenslast direkt. En inmatad referenslast > 100 % begränsar styrsystemet automatiskt till 100 %.
- **FUNCTION AFC CUT END:** Funktionen **AFC CUT END** avslutar AFC-regleringen.

 Specifikationerna **TIME**, **DIST** och **LOAD** är modalt verksamma. Du kan återställa dem med inmatning **0**.

 Du kan förinställa en reglerreferensbelastning med hjälp av verktygstabellens kolumn **AFC LOAD** och med hjälp av uppgiften **LOAD** i NC-programmet! Värdet **AFC LOAD** aktiverar du via verktygsanropet, värdet **LOAD** med hjälp av funktionen **FUNCTION AFC CUT BEGIN**.

Om du programmerar båda varianterna, använder styrsystemet det värde som har programmerats i NC-programmet!

### Öppna AFC-tabell

Vid ett inlärningsskär kopierar styrsystemet för varje bearbetningsavsnitt först de grundinställningar som är definierade i tabellen AFC.TAB till filen **<name>.I.AFC.DEP**. **<name>** motsvarar då det NC-programs namn som du har genomfört inlärningsskåret för. Under inlärningsskåret registrerar styrsystemet dessutom den maximala spindelbelastning som uppträder och sparar även detta värde i tabellen.


Den tillhörande filen **<name>.I.AFC.DEP** kan modifieras i driftart **Programmering**.

Om det behövs kan du där även radera ett bearbetningsavsnitt (hel rad).

 Maskinparameter **dependentFiles** (Nr. 122101) måste stå på **MANUAL** för att du skall kunna se beroende filer i filhanteringen.

För att kunna editera filen **<name>.I.AFC.DEP** måste du i förekommande fall ställa in filhanteringen på ett sådant sätt att TNC:n visar alla filtyper (tryck på softkey **VÄLJ TYP**).

**Ytterligare information:** "Filer", Sida 108

 **Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**


## 10.5 Bearbetning med polär kinematik

### Översikt

Vid polär kinematik genomförs banrörelser i bearbetningsplanet inte av två linjära huvudaxlar, utan av en linjärxel och en rotationsaxel. Den linjära huvudaxeln samt rotationsaxeln definierar då bearbetningsplanet, och tillsammans med inställningsaxeln definierar de bearbetningsutrymmet.

På svarv- och slipmaskiner med endast två linjära huvudaxlar är fräsbearbetningar på framsidan möjliga tack vare polär kinematik.

På fräsmaskiner kan lämpliga rotationsaxlar ersätta olika linjära huvudaxlar. Polär kinematik gör det t.ex. möjligt att på en stor maskin bearbeta större ytor än enbart med huvudaxlarna.

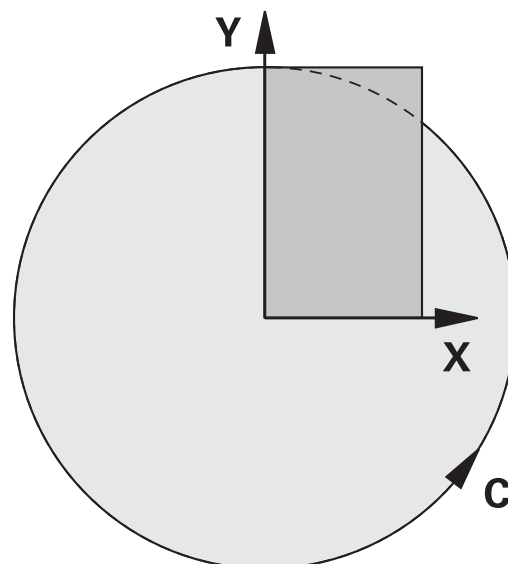

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

 

Maskintillverkaren måste ha konfigurerat din maskin för att du ska kunna använda polär kinematik.

En polär kinematik består av två linjärxlar och en rotationsaxel. De programmerbara axlarna beror på maskinen.

Den polära rotationsaxeln måste vara en modulaxel som är monterad mitt emot de valda linjärxlarna på bordssidan. Linjärxlarna får alltså inte befinna sig mellan rotationsaxeln och bordet. Rotationsaxelns maximala rörelseområde begränsas ev. av softwaregränslägesbrytarna.

Både huvudaxlarna X, Y och Z och möjliga parallellaxlar U, V och W kan fungera som radiella axlar eller inställningsaxlar.

Styrsystemet tillhandahåller följande funktioner i kombination med den polära kinematiken:

Softkey	Funktion	Betydelse	Sida
	<b>POLARKIN AXES</b>	Definiera och aktivera polär kinematik	360
	<b>POLARKIN OFF</b>	Avaktivera polär kinematik	363

## Aktivera FUNCTION POLARKIN

Med funktionen **POLARKIN AXES** aktiverar du polär kinematik. Axeluppgifterna definierar den radiella axeln, inställningsaxeln och den polära axeln. **MODE**-uppgifterna påverkar positioneringsbeteendet, medan **POLE**-uppgifterna bestämmer över bearbetningen i polen. Polen är rotationsaxelns rotationscentrum.

Kommentarer om axelval:

- Den första linjärxeln måste stå radiellt mot rotationsaxeln.
- Den andra linjärxeln definierar inställningsaxeln och måste vara parallell med rotationsaxeln.
- Rotationsaxeln definierar den polära axeln och definieras sist.
- Alla tillgängliga modulaxlar som är monterade mitt emot de valda linjärxlarna på bordssidan kan användas som rotationsaxel.
- De båda linjärxlarna spänner på så sätt över en yta som även inbegriper rotationsaxeln.


### MODE-optioner:

Syntax	Funktion
<b>POS</b>	Styrsystemet arbetar från rotationscentrum i den radiella axelns positiva riktning. Den radiella axeln måste ha förpositionerats i enlighet med detta.
<b>NEG</b>	Styrsystemet arbetar från rotationscentrum i den radiella axelns negativa riktning. Den radiella axeln måste ha förpositionerats i enlighet med detta.
<b>KEEP</b>	Styrsystemet håller kvar den radiella axeln på den sida av rotationscentrum där axeln befinner sig när funktionen aktiveras. Om den radiella axeln befinner sig i rotationscentrum när den aktiveras gäller <b>POS</b> .
<b>ANG</b>	Styrsystemet håller kvar den radiella axeln på den sida av rotationscentrum där axeln befinner sig när funktionen aktiveras. Med <b>POLE</b> -valet <b>ALLOWED</b> är positioneringar genom polen möjliga. Då sker ett byte av polsida och en 180°-rotation av rotationsaxeln undviks.

### POLE-optioner:

Syntax	Funktion
<b>ALLOWED</b>	Styrsystemet tillåter bearbetning vid polen
<b>SKIPPED</b>	Styrsystemet förhindrar bearbetning vid polen

 

 
**i** Det spärrade området motsvarar en cirkelyta med radien 0,001 mm (1 µm) runt polen.

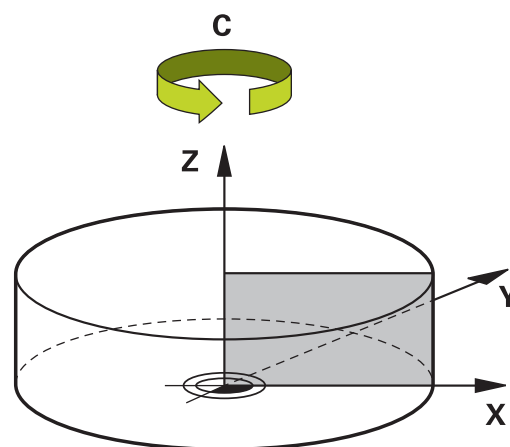

Gör på följande sätt vid programmering:



- ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner

-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **POLARKIN**
-  ▶ Tryck på softkey **POLARKIN AXES**
  - ▶ Definiera axlar för polär kinematik
  - ▶ Välj **MODE**-optionen
  - ▶ Välj **POLE**-optionen

### Exempel

**N60 POLARKIN AXES X Z C MODE: KEEP POLE:ALLOWED\***

När polär kinematik är aktivt visar styrsystemet en symbol i statuspresentationen.

Symbol	Bearbetningsläge
	<p>Polär kinematik aktivt</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>i</b> <b>POLARKIN</b>-ikonen döljer den aktiva <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>-ikonen.</p> </div> <p>Som komplement visar styrsystemet valda <b>Principial axes</b> på fliken <b>POS</b> i den utökade statuspresentationen.</p>
Ingen symbol	Standardkinematik aktiv

### Anmärkning

Programmeringsanvisning:

- Innan du aktiverar polär kinematik måste du ovillkorligen programmera funktionen **PARAXCOMP DISPLAY** minst med huvudaxlarna X, Y och Z.

**i** Inom ett DIN/ISO-program är direkt inmatning av **PARAXCOMP**-funktioner inte möjlig. Du programmerar nödvändiga funktioner genom att öppna ett externt klartextprogram.  
HEIDENHAIN rekommenderar att du anger alla tillgängliga axlar inom **PARAXCOMP DISPLAY**-funktionen.

- Positionera linjäraxeln som inte ingår i den polära kinematiken före **POLARKIN**-funktionen vid polens koordinat. I annat fall uppstår ett icke-bearbetningsbart område med radien som minst motsvarar axelvärdet för den bortvalda linjäraxeln.
- Undvik bearbetningar både i och i närheten av polen eftersom matningsvariationer kan förekomma i det här området. Använd därför hellre **POLE**-optionen **SKIPPED**.
- En kombination av aktiv polär kinematik och följande funktioner är inte möjlig:
  - Förflyttningar med **M91**
  - 3D-vridning av bearbetningsplanet
  - **FUNCTION TCPM** eller **M128**
- Med den valfria maskinparametern **presetToAlignAxis** (nr 300203) definierar maskintillverkaren axelspecifikt hur styrsystemet ska tolka förskjutningar. Med **FUNCTION TCPM** är maskinparametern bara relevant för den rotationsaxel som roterar kring verktygsaxeln (oftast **C\_OFFS**).

#### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Om maskinparametern inte har definierats eller har definierats med värdet **TRUE** kan du kompensera ett arbetsstyckes snedställning i planet med förskjutningen. Förskjutningen påverkar orienteringen hos arbetsstyckeskoordinatsystemet **W-CS**.

**Ytterligare information:** "Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS", Sida 82


 


- Om maskinparametern har definierats med värdet **FALSE** kan du inte kompensera arbetsstyckens snedställning i planet med förskjutningen. Styrsystemet tar inte hänsyn till förskjutningen under exekveringen.

Bearbetningsanvisning:

Sammanhängande rörelser i den polära kinematiken kan kräva delförflyttningar, t.ex. åstadkoms en linjär förflyttning mot och bort från polen med två delsträckor. Det gör att presentationen av restväg kan avvika i förhållande till standardkinematiken.

## Avaktivera FUNCTION POLARKIN

Med funktionen **POLARKIN OFF** avaktiverar du polär kinematik.  
Gör på följande sätt vid programmering:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **POLARKIN**
-  ▶ Tryck på softkey **POLARKIN OFF**

### Exempel

#### N60 POLARKIN OFF\*

När polär kinematik är inaktivt visar styrsystemet ingen symbol och inga inmatningar på fliken **POS**.

### Hänvisning

Följande förhållanden avaktiverar polär kinematik:

- Exekvering av funktionen **POLARKIN OFF**
- Selektion av ett NC-program
- Uppnående av NC-programmets slut
- Avbrott av NC-programmet
- Val av kinematik
- Omstart av styrsystemet

## Exempel: SL-cykler i polär kinematik

%POLARKIN_SL G71 *	
N10 G30 G17 X-100 Y-100 Z-30*	
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T2 G17 S2000 F750*	
N40 % PARAXCOMP-DISPLAY_X Y Z.H	; Aktivera <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>
N50 G00 G90 X+0 Y+0.0011 Z+10 A+0 C+0 G40 M3*	; Förposition utanför det spärrade polområdet
N60 POLARKIN AXES Y Z C MODE:KEEP POLE:SKIPPED*	; Aktivera <b>POLARKIN</b>
N70 G54 X+50 Y+50 Z+0*	; Nollpunktsförskjutning i polär kinematik
N80 G37 P01 2*	
N90 G120 KONTURDATA	
Q1=-10 ;FRAES DJUP	
Q2=+1 ;BANOEVERLAPP	
Q3=+0 ;TILLAEGG SIDA	
Q4=+0 ;TILLAEGG DJUP	
Q5=+0 ;KOORD. OEVERYTA	
Q6=+2 ;SAEKERHETSAVSTAAND	
Q7=+50 ;SAEKERHETSHOEJD	
Q8=+0 ;RUNDNINGSRADIE	
Q9=+1 ;ROTATIONSRIKTNING*	
N100 G122 URFRAESN. GROV	
Q10=-5 ;SKAERDJUP	
Q11=+150 ;MATNING DJUP	
Q12=+500 ;MATNING FRAESNING	
Q18=+0 ;FOERBEARB. VERKTYG	
Q19=+0 ;MATNING PENDLING	
Q208=+99999 ;MATNING TILLBAKA	
Q401=+100 ;MATNINGSAKTOR	
Q404=+0 ;EFTERBEARB.STRATEGI*	
N110 M99	
N120 G54 X+0 Y+0 Z+0*	
N130 POLARKIN OFF*	; Avaktivera <b>POLARKIN</b>
N140 % PARAXCOMP-DISPLAY_OFF_XYZ.H	; Avaktivera <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>
N150 G00 G90 X+0 Y+0 Z+10 A+0 C+0 G40*	
N160 M30*	
N170 G98 L2*	
N180 G01 G90 X-20 Y-20 G42*	
N190 G01 X+0 Y+20*	
N200 G01 X+20 Y-20*	
N210 G01 X-20 Y-20*	
N220 G98 L0*	
N99999999 %POLARKIN_SL G71 *	






 





 
 


## 10.6 Definition av DIN/ISO-funktioner

### Översikt

**i** När ett tangentbord är ansluten via USB, kan du även mata in DIN/ISO-funktioner direkt via knappsatsen.

För att skapa DIN/ISO-program erbjuder styrsystemet softkeys med följande funktioner:

Softkey	Funktion
	Välj DIN/ISO-funktioner
	Matning
	Verktögsförflyttningar, cykler och programfunktioner
	X-koordinat för cirkelcentrum eller pol
	Y-koordinat för cirkelcentrum eller pol
	Labelanrop för underprogram och programdelsupprepning
	Tilläggfunktion
	Blocknr.
	Verktögsanrop
	Polär koordinatvinkel
	Z-koordinat för cirkelcentrum eller Pol
	Polär koordinatradie
	Spindelvarvtal

## 10.7 Påverka utgångspunkter

Styrsystemet tillhandahåller följande funktioner för att påverka en redan inställd utgångspunkt i utgångspunktstabellen direkt i NC-programmet:

- Aktivera utgångspunkt
- Kopiera utgångspunkt
- Korrigera utgångspunkt

### Aktivera utgångspunkt

Med funktionen **PRESET SELECT** kan du aktivera en definierad utgångspunkt i utgångspunktstabellen som ny utgångspunkt.

Du kan aktivera utgångspunkten antingen via utgångspunktsnumret eller via uppgiften i kolumnen **Doc**. Om uppgiften i kolumnen **Doc** inte är entydig aktiverar styrsystemet utgångspunkten med lägst utgångspunktsnummer.



Om du programmerar **PRESET SELECT** utan valbara parametrar är beteendet identiskt med cykeln **G247 ORIGOS LAEGE**.

Med de valbara parametrarna bestämmer du följande:

- **KEEP TRANS**: bibehåll enkla transformationer
  - Cykel **G53/G54 NOLLPUNKT**
  - Cykel **G28 SPEGLING**
  - Cykel **G73 VRIDNING**
  - Cykel **G72 SKALFAKTOR**
- **WP**: ändringar baseras på arbetsstyckets utgångspunkt
- **PAL**: ändringar baseras på palettutgångspunkten

### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt vid definitionen:



- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**



- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMMALLAR**



- ▶ Tryck på softkey **PRESET**



- ▶ Tryck på softkey **PRESET SELECT**
- ▶ Ange önskat utgångspunktsnummer
- ▶ Ange alternativt uppgiften från kolumnen **Doc**
- ▶ Bibehåll ev. transformationer
- ▶ Välj ev. vilken utgångspunkt ändringen ska baseras på

### Exempel

**N30 PRESET SELECT #3 KEEP TRANS WP\***

Välj utgångspunkt 3 som arbetsstyckets utgångspunkt och bibehåll transformationer

## Kopiera utgångspunkt

Med funktionen **PRESET COPY** kan du kopiera en definierad utgångspunkt i utgångspunktstabellen och aktivera den kopierade utgångspunkten.

Du väljer utgångspunkten som ska kopieras antingen via utgångspunktsnumret eller via uppgiften i kolumnen **Doc**. Om uppgiften i kolumnen **Doc** inte är entydig väljer styrsystemet utgångspunkten med lägst utgångspunktsnummer.

Med de valbara parametrarna kan du bestämma följande:

- **SELECT TARGET**: aktivera kopierad utgångspunkt
- **KEEP TRANS**: bibehåll enkla transformationer

### Tillvägagångssätt

 
Gör på följande sätt vid definitionen:



- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**



- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMMALLAR**



- ▶ Tryck på softkey **PRESET**



- ▶ Tryck på softkey **PRESET COPY**

- ▶ Ange utgångspunktsnumret som ska kopieras
- ▶ Ange alternativt uppgiften från kolumnen **Doc**
- ▶ Ange nytt utgångspunktsnummer
- ▶ Aktivera ev. kopierad utgångspunkt
- ▶ Bibehåll ev. transformationer

### Exempel

**N130 PRESET COPY #1 TO #3 SELECT TARGET KEEP TRANS\***

Kopiera utgångspunkt 1 till rad 3, aktivera utgångspunkt 3 och bibehåll transformationer

## Korrigerar utgångspunkt





Med funktionen **PRESET CORR** kan du korrigerar den aktiva utgångspunkten.

Om både en grundvridning och en translation korrigeras i ett NC-block, korrigerar styrsystemet först translationen och därefter grundvridningen.

Kompenseringsvärdena baseras på det aktiva referenssystemet.

### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMMALLAR**
-  ▶ Tryck på softkey **PRESET**
-  ▶ Tryck på softkey **PRESET CORR**
- ▶ Ange önskade kompenseringar

### Exempel

**N30 PRESET CORR X+10 SPC+45\***

Den aktiva utgångspunkten korrigeras i X med +10 mm och i SPC med +45°

## 10.8 Nollpunktstabell

### Användningsområde

I en nollpunktstabell sparar du arbetsstyckesrelaterade nollpunkter. För att kunna använda en nollpunktstabell måste du aktivera den.

### Funktionsbeskrivning

Nollpunkterna i nollpunktstabellen utgår från den aktuella utgångspunkten. Koordinatvärdena i nollpunktstabeller är uteslutande absolut verksamma.

Nollpunktstabeller använder du vid följande tillfällen:

- När samma nollpunktsförskjutning används ofta
- När bearbetningar återkommer på olika arbetsstycken
- När bearbetningar återkommer vid olika positioner på ett arbetsstycke

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Nollpunktstabellen innehåller följande parametrar:

Parametrar	Betydelse	Inmatning
<b>D</b>	Löpande nummer för nollpunkter	<b>0-99999999</b>
<b>X</b>	X-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>Y</b>	Y-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>Z</b>	Z-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>A</b>		<b>-360.0000000-360.0000000</b>
<b>B</b>		<b>-360.0000000-360.0000000</b>
<b>C</b>		<b>-360.0000000-360.0000000</b>
<b>U</b>	U-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>V</b>	V-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>W</b>	W-koordinat för nollpunkt	<b>-99999.99999-99999.99999</b>
<b>DOC</b>	Kommentarkolumn	max. 16 tecken

## Skapa nollpunktstabell

Du skapar en ny nollpunktstabell på följande sätt:



-  ▶ Växla till driftart **Programmering**
-  ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
-  ▶ Tryck på softkey **NY FIL**
- > Styrsystemet öppnar fönstret **Ny fil** för inmatning av filnamn.
- ▶ Ange ett filnamn med filtyp **\*.d**
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- > Styrsystemet öppnar fönstret **Ny fil** med val av måttssystem.
-  ▶ Tryck på softkey **MM**
- > Styrsystemet öppnar nollpunktstabellen.

**i** Namnet på tabeller i tabellkolumner måste inledas med en bokstav och får inte innehålla några aritmetiska tecken, t.ex. +.

## Öppna och redigera nollpunktstabell




**i** Efter det att du har ändrat ett värde i en nollpunktstabell, måste du spara ändringen med knappen **ENT**. Annars kommer i förekommande fall ändringen inte att beaktas vid exekvering av ett NC-program.







 







Du öppnar och redigerar en nollpunktstabell på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Välj önskad nollpunktstabell
- > Styrsystemet öppnar nollpunktstabellen.
- ▶ Välj önskad rad att redigera
-  ▶ Spara inmatningar, tryck t.ex. på knappen **ENT**

**i** Med knappen **CE** raderar du siffervärdet från det valda inmatningsfältet.

Styrsystemet visar följande funktioner i softkeyraden:

Softkey	Funktion
	Gå till tabellens början
	Gå till tabellens slut
	Bläddra en sida uppåt





Softkey	Funktion
	Bläddra en sida nedåt
	Söka Styrsystemet öppnar ett fönster där du kan skriva in text eller värde som du vill söka.
	Återställ tabellen
	Markören till radens början
	Markören till radens slut
	Kopiera aktuellt värde
	Infoga kopierat värde
	Infoga valbart antal i rader Nya rader kan bara infogas i tabellens slut.
	Infoga rad Nya rader kan bara infogas i tabellens slut.
	Radera rad
	Sortera eller dölj kolumner Styrsystemet öppnar fönstret <b>Ordningsföljd kolumner</b> med följande möjligheter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Använd standardformat</b></li> <li>■ Visa eller dölj kolumner</li> <li>■ Arrangera kolumner</li> <li>■ Fixera kolumner, max. 3</li> </ul>
	Ytterligare funktioner, t.ex. radering
	Återställ kolumn
	Editera aktuellt fält
	Sortera nollpunktstabell Styrsystemet öppnar ett fönster för val av sortering.




Om du anger kodnumret 555343 visar styrsystemet softkey **FORMAT EDITERA**. Med denna softkey kan du ändra tabellegenskaperna.


## Aktivera nollpunktstabel i NC-programmet

Så här aktiverar du en nollpunktstabel i NC-programmet:


-  ▶ Tryck på knappen **PGM CALL**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TABELL**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ FIL**
  - > Styrsystemet öppnar ett fönster för filval.
  - > Välj önskad nollpunktstabel
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

 Observera följande om du anger nollpunktstabellens namn manuellt:


 
- Om nollpunktstabellen finns i samma katalog som NC-programmet ska du bara ange filnamn.
- Om nollpunktstabellen inte finns i samma katalog som NC-programmet måste du ange hela sökvägen.

 Programmera **:%TAB:** före cykeln **G54**.

## Aktivera nollpunktstabel manuellt

 Om du arbetar utan **:%TAB:** måste du aktivera önskad nollpunktstabel före programtestet.

Du aktiverar en nollpunktstabel för programtestet på följande sätt:

-  ▶ Växla till driftart **Programtest**
-  ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
  - > Välj önskad nollpunktstabel
  - > Styrsystemet aktiverar nollpunktstabellen för programtestet och markerar filen med statusen **S**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



## 10.9 Kompenseringstabell

### Användning

Med kompenseringstabeller kan du spara kompenseringar i verktygskoordinatsystemet (T-CS) eller i bearbetningsplanets koordinatsystem (WPL-CS).

Kompenseringstabellen **.tco** är ett alternativ till kompensering med **DL**, **DR** och **DR2** i T-blocket. När en kompenseringstabell aktiveras skriver styrsystemet över kompenseringsvärdena från T-blocket.

Vid svarvning är kompenseringstabellen **\*.tco** ett alternativ till att programmera med **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**, och kompenseringstabellen **\*.wco** är ett alternativ till **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**.

Kompenseringstabellerna erbjuder följande fördelar:

- Värden kan ändras utan att NC-programmet behöver anpassas
- Värden kan ändras under NC-programexekveringen

När ett värde ändras aktiveras denna ändring först när kompenseringen anropas på nytt.

### Typer av kompenseringstabeller

Med tabellens filändelse bestämmer du i vilket koordinatsystem styrsystemet skall utföra kompenseringen.

Styrsystemet erbjuder följande kompenseringstabeller:

- **tco** (tool correction): kompensering i verktygskoordinatsystemet **T-CS**
- **wco** (workpiece correction): kompensering i bearbetningsplanskoordinatsystemet **WPL-CS**

Kompensering via tabell är ett alternativ till kompensering i **T**-block. Kompenseringen från tabellen skriver över en redan programmerad kompensering i **T**-block.

### Kompensering i verktygskoordinatsystemet T-CS

Kompenseringar i kompenseringstabeller med ändelsen **\*.tco** kompenserar det aktiva verktyget. Tabellen gäller för alla verktygstyper. Därför ser du även kolumner som du eventuellt inte behöver för din verktygstyp.



Ange endast värden som är meningsfylla för ditt verktyg. Styrsystemet visar ett felmeddelande när värden kompenseras som inte finns i det aktiva verktyget.

Kompenseringarna har följande effekt:

- På fräsverktyg som alternativ till deltavärdena i **TOOL CALL**
- På svarvverktyg som alternativ till **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**
- På slipverktyg som kompensering för **LO** och **R-OVR**

Styrsystemet visar en aktiv förskjutning med hjälp av kompenseringstabellen **\*.tco** i fliken **TOOL** i den utökade statuspresentationen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

### Kompensering i bearbetningsplanskoordinatsystemet WPL-CS

Värden från kompenseringstabellen med ändelsen **\*.wco** verkar som förskjutningar i bearbetningsplanskoordinatsystemet **WPL-CS**.

Kompenseringarna har följande effekt:

- Vid svarvbearbetning som alternativ till **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** (option #50)
- En X-förskjutning är verksam i radien

Om du vill utföra en förskjutning i **WPL-CS** har du följande möjligheter:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**
- **FUNCTION CORRDATA WPL**
- Förskjutning med hjälp av svarvverktygstabellen
  - Valfri kolumn **WPL-DX-DIAM**
  - Valfri kolumn **WPL-DZ**

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Styrsystemet visar en aktiv förskjutning med hjälp av kompenseringstabellen **\*.wco** inkl. tabellens sökväg i fliken **TRANS** i den utökade statuspresentationen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



Förskjutningarna **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** och **FUNCTION CORRDATA WPL** är alternativa programmeringsalternativ för samma förskjutning. En förskjutning i bearbetningsplanskoordinatsystemet **WPL-CS** med hjälp av svarvverktygstabellen adderas till funktionerna **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** och **FUNCTION CORRDATA WPL**.

### Skapa kompenseringstabell

Innan du kan arbeta med en kompenseringstabell måste du skapa den.

Gör på följande sätt för att skapa en kompenseringstabell:



- ▶ Växla till driftart **Programmering**



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**



 
- ▶ Tryck på softkey **NY FIL**
- ▶ Ange ett filnamn med önskad filändelse, t.ex. Corr.tco



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- ▶ Måttenhet, välj



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.






 
- ▶ Tryck på softkey **LÄGG TILL VID SLUT**
- ▶ Ange kompenseringsvärde

## Aktivera kompenseringsstabell

### Välja kompenseringsstabell

Man aktiverar den önskade kompenseringsstabellen med funktionen **SEL CORR-TABLE** i NC-programmet.

Gör på följande sätt för att infoga en kompenseringsstabell i NC-programmet:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMMALLAR**
-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TABELL**
-  ▶ Tryck på softkey för önskad tabelltyp, t.ex. **TCS**  
▶ Välj tabell

Om man arbetar utan funktionen **SEL CORR-TABLE** så måste man själv aktivera den önskade tabellen före programtestet eller programexekveringen.

Gör på följande sätt i varje driftart:

- ▶ Välj önskad driftart
- ▶ Välj önskad tabell i filhanteringen
- ▶ I driftsättet **Programtest** får tabellen status S, i driftsätten **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD** status M.

### Aktivera kompenseringsvärde

Gör på följande sätt för att aktivera ett kompenseringsvärde i NC-programmet:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **TRANSFORM / CORRDATA**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION CORRDATA**
-  ▶ Tryck på softkey för önskad kompenseringsvärde, t.ex. **TCS**  
▶ Ange radnummer

### Kompenseringsverkanstid

En aktiverad kompenseringsvärde är endast verksam fram till programslutet eller till nästa verktygsbyte.

Med **FUNCTION CORRDATA RESET** kan man återställa kompenseringsvärdena programmeringsmässigt.

## Redigera kompenseringstabeller under pågående programexekvering

Värdena i den aktiva kompenseringstabellen kan ändras medan programmet körs. Så länge som kompenseringstabellen inte har aktiverats visar styrsystemet alla softkeys som inaktiva.

Gör på följande sätt:



- ▶ Tryck på softkey **ÖPPNA TABELLER**



- ▶ Tryck på softkey för önskad tabell, t.ex. **KOMP.T-CS**



- ▶ Växla softkey **EDITERA** till **PÅ**
- ▶ Bläddra till det önskade stället med pilknapparna
- ▶ Ändra värde



Ändrade data blir inte verksamma förrän kompenseringen har aktiverats på nytt.

## 10.10 Åtkomst till tabellvärden

### Applikation

Med **TABDATA**-funktionerna kan du komma åt tabellvärden.

Med de här funktionerna kan du t.ex. ändra korrigeringsdata automatiserat från NC-programmet.

Åtkomst till följande tabeller är möjlig:

- Verktygstabellen **\*.t**, endast läsåtkomst
- Kompenseringstabellen **\*.tco**, läs- och skrivåtkomst
- Kompenseringstabellen **\*.wco**, läs- och skrivåtkomst
- Utgångspunktstabellen **\*.pr**, läs- och skrivåtkomst

Åtkomsten sker till aktiv tabell. Läsåtkomst är då alltid möjlig, medan skrivåtkomst endast är möjlig under exekvering. Skrivåtkomst under simulering eller blockframläsning är inte verksam.

Om NC-programmet och tabellen visar olika måttenheter omvandlar styrsystemet värdena från **MM** till **INCH** och omvänt.

### Läsa tabellvärde

Med funktionen **TABDATA READ** läser du av ett värde från en tabell och sparar värdet i en Q-parameter.


 






Beroende på vilken typ av kolumn du läser av kan du använda **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** för att spara värdet. Styrsystemet räknar automatiskt om tabellvärdena till NC-programmets måttenhet.

Styrsystemet läser från den verktygstabell och utgångspunktstabell som är aktiv för närvarande. För att kunna läsa av ett värde från en kompenseringstabell måste du först aktivera tabellen.

Funktionen **TABDATA READ** kan du t.ex. använda till att kontrollera verktygsdata för det använda verktyget i förväg och förhindra ett felmeddelande under programkörningen.

### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt:

- 
  - ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **TABDATA**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **TABDATA READ**
  - ▶ Ange Q-parametrar för resultatet
- 
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- 
  - ▶ Tryck på softkey för önskad tabell, t.ex. **CORR-TCS**
  - ▶ Ange kolumnnamn
- 
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
  - ▶ Ange tabellens radnummer
- 
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

### Exempel

<b>N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*</b>	Aktivera kompenseringsstabell
<b>N130 TABDATA READ Q1 = CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "5"*</b>	Spara värdet på rad 5, kolumn DR från kompenseringsstabellen i Q1

### Skriva tabellvärde

Med funktionen **TABDATA WRITE** skriver du ett värde från en Q-parameter i en tabell.


 









Beroende på vilken typ av kolumn du skriver i kan du använda **Q**, **QL**, **QR** eller **QS** som överföringsparameter.

För att kunna skriva i en kompenseringsstabell måste du aktivera tabellen.

Efter en avkännarcykel kan du t.ex. använda funktionen **TABDATA WRITE** för att ange nödvändig verktygskompensering i kompenseringsstabellen.

### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **TABDATA**
-  ▶ Tryck på softkey **TABDATA WRITE**
-  ▶ Tryck på softkey för önskad tabell, t.ex. **CORR-TCS**
-  ▶ Ange kolumnnamn
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
-  ▶ Ange tabellens radnummer
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
-  ▶ Ange Q-parameter
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

### Exempel

<b>N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*</b>	Aktivera kompenseringstabell
<b>N130 TABDATA WRITE CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1*</b>	Skriv värdet från Q1 på rad 3, kolumn DR i kompenseringstabellen

### Addera tabellvärde

Med funktionen **TABDATA ADD** adderar du ett värde från en Q-parameter till ett befintligt tabellvärde.


 

 
 



Beroende på vilken typ av kolumn du skriver i kan du använda **Q**, **QL** eller **QR** som överföringsparameter.

För att kunna skriva i en kompenseringstabell måste du aktivera tabellen.

Du kan t.ex. använda funktionen **TABDATA ADD** för att uppdatera en verktygskompensering vid upprepad mätning.

### Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt:

- 
  - ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **TABDATA**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **TABDATA ADDITION**
- 
  - ▶ Tryck på softkey för önskad tabell, t.ex. **CORR-TCS**
- 
  - ▶ Ange kolumnnamn
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- 
  - ▶ Ange tabellens radnummer
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- 
  - ▶ Ange Q-parameter
  - ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

### Exempel

N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*	Aktivera kompenseringstabell
N130 TABDATA ADD CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1*	Addera värdet från Q1 till rad 3, kolumn DR i kompenseringstabellen



## 10.11 Övervakning av konfigurerade maskinkomponenter (option #155)

### Användningsområde




Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

Med **MONITORING HEATMAP**-funktionen kan du starta och stoppa arbetsstykkevisning som komponentfärgdiagram från NC-programmet.

Styrsystemet övervakar den valda komponenten och illustrerar resultatet i ett färgdiagram på arbetsstycket.




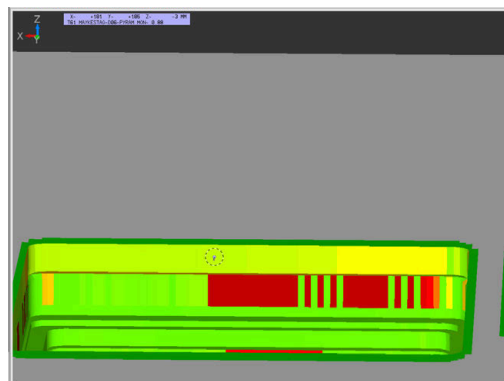

Komponentfärgdiagrammet fungerar på liknande sätt som bilden från en värmekamera.

 - Grön: Komponent i det definierade säkra området
- Gul: Komponent i varningszonen
- Röd: Komponent är överbelastad



### Starta övervakningen

Gör på följande sätt för att starta övervakningen av en komponent:

- 
  - ▶ Välj specialfunktioner
- 
  - ▶ Välj programfunktioner
- 
  - ▶ Välj Monitoring
- 
  - ▶ Tryck på softkey **MONITORING HEATMAP START**
- 
  - ▶ Välj en komponent som maskintillverkaren aktiverat

Du kan alltid bara se status för en komponent med hjälp av färgdiagrammet. Om du startar färgdiagrammet flera gånger efter varandra stoppas övervakningen av den föregående komponenten.

### Avsluta övervakningen

Med funktionen **MONITORING HEATMAP STOP** avslutar du övervakningen.

## 10.12 Definiera räknare

### Användningsområde



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Din maskintillverkare friger denna funktion.

Med NC-funktionen **FUNCTION COUNT** styr du en räknare utifrån NC-programmet. Med den här räknaren kan du t.ex. definiera ett börantal fram till vilket styrsystemet ska upprepa NC-programmet.

Gör på följande sätt vid definitionen:



- ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner



- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**



- ▶ Tryck på softkey **FUNCTION COUNT**

### HÄNVISNING

#### Varning, risk för att förlora data!

Styrsystemet hanterar bara en enda räknare. När du exekverar ett NC-program, i vilket du återställer räknaren, kommer räknarvärdet att raderas för andra NC-program.

- ▶ Kontrollera om en räknare är aktiv före exekveringen.
- ▶ Notera i förekommande fall räknarvärdet och skriv in det igen i MOD-menyn efter bearbetningen



Du kan gravera det aktuella räknarvärdet med cykel **G225 GRAVERA**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

#### Verkan i driftsättet Programtest

I driftart **Programtest** kan du simulera räknaren. Då används bara den räknarnivå som du har definierat direkt i NC-programmet. Räknarnivån i MOD-menyn förblir oförändrad.

#### Verkan i driftsätten PROGRAM ENKELBLOCK och PROGRAM BLOCKFÖLJD

Räknarnivån från MOD-menyn är används bara i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD**.

Räknarvärdet bibehålls även när styrsystemet startas om.

## Definiera FUNCTION COUNT

NC-funktionen **FUNCTION COUNT** har följande räknarfunktioner:

Softkey	Funktion
FUNCTION COUNT INC	Öka räknaren med värdet 1
FUNCTION COUNT RESET	Återställ räknare
FUNCTION COUNT TARGET	Definiera ett börantal som ska uppnås Inmatningsvärde: 0 – 9999
FUNCTION COUNT SET	Tilldela räknaren ett definierat värde Inmatningsvärde: 0 – 9999
FUNCTION COUNT ADD	Öka räknaren med ett definierat värde Inmatningsvärde: 0 – 9999
FUNCTION COUNT REPEAT	Upprepa NC-programmet från och med labeln om det definierade börantalet ännu inte har uppnåtts

### Exempel

N50 FUNCTION COUNT RESET*	Återställ räknarvärde
N60 FUNCTION COUNT TARGET10*	Ange bearbetningarnas börantal
N70 G98 L11*	Ange hoppmärke
N80 G ...	Bearbetning
N510 FUNCTION COUNT INC*	Öka räknarvärde
N520 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11*	Upprepa bearbetningen om det finns delar kvar att tillverka
N530 M30*	
N540 %COUNT G71*	

## 10.13 Skapa textfiler

### Användningsområde

I styrsystemet kan man skapa och bearbeta texter med en texteditor. Typiska användningsområden:

- Spara erfarenhetsvärden
- Dokumentera bearbetningsprocedurer
- Skapa formelsamlingar

Textfiler är filer av typ .A (ASCII). Om man vill bearbeta andra filer konverterar man först dessa till typ .A.

### Öppna och lämna textfil

- ▶ Driftart: Tryck på knappen **Programmering**
- ▶ Kalla upp filhanteringen: Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Visa filer av typ .A: Tryck först på softkey **VÄLJ TYP** och därefter på softkey **VISA ALLA**
- ▶ Välj fil och öppna den med softkey **VÄLJ** eller knappen **ENT** eller öppna en ny fil: Ange ett nytt namn och bekräfta med knappen **ENT**

När man vill lämna texteditorn kallar man upp filhanteringen och väljer en fil med en annan filtyp, såsom exempelvis ett NC-program.

Softkey	Förflyttning av markören
	Flytta markören ett ord till höger
	Flytta markören ett ord till vänster
	Flytta markören till nästa sida
	Flytta markören till föregående sida
	Flytta markören till filens början
	Flytta markören till filens slut

## Editera text

Över den första raden i texteditorn befinner sig ett informationsfält som visar filnamnet, sökvägen och radinformation:

**Fil:** Textfilens namn  
**Rad:** Markörens aktuella radposition  
**Spalt:** Markörens aktuella kolumnposition

Texten infogas på det ställe som markören befinner sig för tillfället. Med pilknapparna kan markören förflyttas till en godtycklig position i textfilen.

Du kan radbryta med knappen **RETURN** eller **ENT**.

## Radera tecken, ord och rader samt återinfoga

Med texteditorn kan man radera hela ord och rader för att sedan infoga dem på ett annat ställe.

- ▶ Förflytta markören till ordet eller raden som skall raderas och därefter infogas på ett annat ställe
- ▶ Tryck på softkey **RADERA ORD** alt. **RADERA RAD**: Texten tas bort och sparas temporärt
- ▶ Förflytta markören till den position som texten skall återinfogas i och tryck på softkey **INFOGA ORD**

Softkey	Funktion
RADERA RAD	Radera rad och lagra temporärt
RADERA ORD	Radera ord och lagra temporärt
RADERA TECKEN	Radera tecken och lagra temporärt
INFOGA RAD / ORD	Återinfoga rad eller ord efter radering

## Bearbeta textblock

Man kan kopiera, radera och återinfoga textblock av godtycklig storlek. För att göra detta markerar man alltid först det önskade textblocket:

- ▶ Markera textblock: Flytta markören till tecknet som textmarkeringen skall börja vid



 
- ▶ Tryck på softkey **MARKERA BLOCK**
- ▶ Förflytta markören till tecknet där textmarkeringen skall sluta. Om man flyttar markören med pilknapparna direkt nedåt eller uppåt så kommer hela textraderna som ligger däremellan att markeras fullständigt – den markerade texten framhävs med en annan färg

Efter det att man har markerat önskat textblock vidarebearbetar man texten med följande softkeys:

Softkey	Funktion
	Radera markerat block och lagra temporärt
	Lagra markerat block temporärt, utan att radera (kopiera)

När det temporärt lagrade textblocket skall infogas på ett annat ställe utför man följande steg:

- ▶ Förflytta markören till en position där det temporärt lagrade textblocket skall infogas



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA BLOCK**: Texten infogas

Så länge texten är temporärt lagrad kan man infoga den ett godtyckligt antal gånger.

## Överför markerat block till en annan fil

- ▶ Markera textblocket på tidigare beskrivet sätt



- ▶ Tryck på softkey **KOPIERA TILL FIL**.
- ▶ Styrssystemet visar dialogen **MÅL-FIL =**.
- ▶ Ange målfilens sökväg och namn.
- ▶ Styrssystemet infogar det markerade textblocket i målfilen. När det inte existerar någon målfil med det angivna namnet så kommer styrssystemet att skriva in den markerade texten i en ny fil.

## Infoga en annan fil vid markörpositionen

- ▶ Förflytta markören till positionen, vid vilken den andra filen skall infogas



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA FRÅN FIL**.
- ▶ Styrssystemet visar dialogen **FILNAMN =**
- ▶ Ange namn och sökväg för filen som skall infogas

## Söka text

Med texteditorns sökfunktion kan man finna ord eller teckensträngar. Styrsystemet erbjuder två möjligheter.

### Söka aktuell text

Med sökfunktionen skall man hitta ett ord, som motsvarar ordet som markören befinner sig i:

- ▶ Förflytta markören till önskat ord
- ▶ Välj sökfunktionen: Tryck på softkey **SÖK**
- ▶ Tryck på softkey **SÖK ORD**
- ▶ Sök ord: Tryck på softkey **SÖK**
- ▶ Lämna sökfunktionen: Tryck på softkey **SLUT**

### Söka godtycklig text

- ▶ Välj sökfunktionen: Tryck på softkey **SÖK**. Styrsystemet visar dialogen **SÖK TEXT**:
- ▶ Skriv in den sökta texten
- ▶ Sök text: Tryck på softkey **SÖK**
- ▶ Lämna sökfunktionen, tryck på softkey **SLUT**

## 10.14 Fritt definierbara tabeller

### Grunder

I fritt definierbara tabeller kan du spara och läsa valfri information från NC-programmet. För detta ändamål står Q-parameterfunktionerna **D26** till **D28** till förfogande.

Man kan ändra de fritt definierbara tabellernas format, alltså de kolumner som ingår och deras egenskaper, med struktureditorn. Därmed kan du skapa tabeller som är exakt anpassade till din applikation.

Dessutom kan du växla mellan tabellpresentation (standardinställningen) och formulärpresentation.



Namnet på tabeller i tabellkolumner måste inledas med en bokstav och får inte innehålla några aritmetiska tecken, t.ex. +.

NR	X	Y	Z	A	C	DOC
1	99.994	49.999	0			PAT 1
2	99.989	50.991	0			PAT 2
3	100.992	49.995	0			PAT 4
4	99.990	50.993	0			PAT 5
5						
6						
7						
8						
9						
10						

### Lägga upp fritt definierbara tabeller

Gör på följande sätt:

PGM MGT

- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Ange ett valfritt filnamn med extension .TAB
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- Styrsystemet visar ett fönster med fast upplagda tabellformat.
- ▶ Välj t.ex. tabellformatet **example.tab** med pilknapparna

ENT

- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- Styrsystemet öppnar en ny tabell i det fördefinierade formatet.
- ▶ Du behöver ändra tabellformatet för att anpassa tabellen till dina behov

ENT

**Ytterligare information:** "Ändra tabellformat", Sida 389



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Din maskintillverkare kan skapa egna tabellmallar och lägga in dem i styrsystemet. När du skapar en ny tabell öppnar styrsystemet ett fönster med alla tillgängliga tabellmallar.



Du kan även lägga upp egna tabellmallar i styrsystemet. För att göra detta skapar du en ny tabell, ändrar tabellformatet och lagrar denna tabell i katalogen **TNC:\system\proto**. När du sedan skapar en ny tabell, erbjuder styrsystemet din mall i selekteringslistan med tabellmallar.




## Ändra tabellformat

Gör på följande sätt:

- FORMAT EDITERA**
- ▶ Tryck på softkey **FORMAT EDITERA**
  - ▶ Styrsystemet öppnar ett fönster, i vilket tabellstrukturen presenteras.
  - ▶ Anpassa format

Styrsystemet erbjuder följande möjligheter:

Strukturkommando	Betydelse
<b>Tillgängliga kolumner:</b>	Lista med alla kolumner som existerar i tabellen
<b>Flytta framför:</b>	Den i <b>Tillgängliga kolumner</b> markerade uppgiften flyttas framför denna kolumn
<b>Namn</b>	Kolumnnamn: visas i den översta raden
<b>Kolumntyp</b>	<b>TEXT:</b> Textinmatning <b>SIGN:</b> Förtecken + eller - <b>BIN:</b> Binärtal <b>DEC:</b> Decimal, positiv, heltal (kardinaltal) <b>HEX:</b> Hexadecimaltal <b>INT:</b> Heltal <b>LENGTH:</b> Längd (omräknas i inch-program) <b>FEED:</b> Matning (mm/min eller 0.1 inch/min) <b>IFEED:</b> Matning (mm/min eller inch/min) <b>FLOAT:</b> Flyttal <b>BOOL:</b> Sanningsvärde <b>INDEX:</b> Index <b>TSTAMP:</b> Fast definierat format för datum och tid <b>UPTTEXT:</b> Textinmatning med versaler <b>PATHNAME:</b> Sökväg
<b>Defaultvärde</b>	Värde som fältet i denna kolumn skall förinställas med
<b>Bredd</b>	Maximalt antal tecken i kolumnen Bredden på en kolumn begränsas på följande sätt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spalter för alfanumeriska inmatningar tillåter max. 100 tecken</li> <li>■ Spalter för numeriska inmatningar tillåter max. 15 tecken</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Utöver de 15 tecknen kan styrsystemet visa ett förtecken och ett decimaltecken.</p> </div>
<b>Primärnyckel</b>	Första tabellkolumnen
<b>Språkberoende kolumnbeteckning</b>	Språkberoende dialog

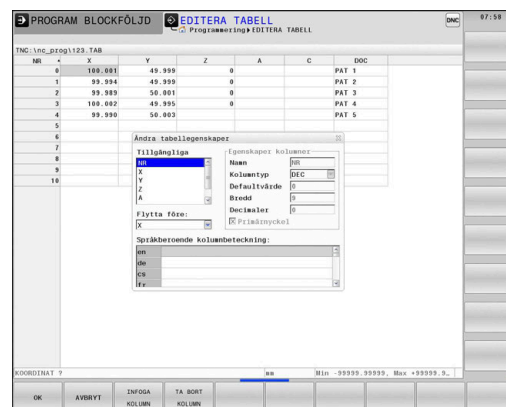






Kolumner med kolumntyper som tillåter bokstäver, t.ex. **TEXT**, kan bara läsas ut eller skrivas till med QS-parametrar, även om innehåller i cellen bara är siffror.

Du kan navigera i formuläret med en ansluten mus eller med navigeringsknapparna.

Gör på följande sätt:



-  ▶ Tryck på navigeringsknapparna för att gå till inmatningsfältet
-  ▶ Öppna urvalsmenyer med knappen **GOTO**
-  ▶ Navigera med pilknapparna inuti ett inmatningsfält



I en tabell som redan innehåller rader, kan du inte förändra tabellegenskaperna **Namn** och **Kolumntyp**. Först när du har raderat alla rader kan du ändra dessa egenskaper. Skapa i förekommande fall en säkerhetskopia av tabellen. Med knappkombinationen **CE** och därefter **ENT** återställer du ogiltiga värden i fält med kolumntyp **TSTAMP**.

### Avsluta struktureditorn

 

Gör på följande sätt:

-  ▶ Tryck på softkey **OK**
- ▶ Styrsystemet stänger redigeringsformuläret och överför ändringarna.
-  ▶ Alternativt tryck på softkey **AVSLUTA**
- ▶ Styrsystemet ignorerar alla ändringar som har gjorts.

### Växla mellan tabell- och formulärpresentation


Du kan välja att presentera alla tabeller med extension **.TAB** antingen som listpresentation eller formulärpresentation.

Växla vy på följande sätt:



 
-  ▶ Tryck på knappen **bildskärmsuppdelning**
-  ▶ Välj softkey med den önskade vyn


I formulärpresentationen visar styrsystemet radnummer med innehållet i den första kolumnen i den vänstra bildskärmsdelen.

I formelpresentationen kan du ändra data på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **ENT** för att växla till nästa inmatningsfält på den högra sidan

Välj en annan rad för redigering:

-  ▶ Tryck på knappen **Nästa flik**
- ▶ Markören växlar till det vänstra fönstret.
-  ▶ Välj den önskade raden med pilknapparna
-  ▶ Med knappen **nästa flik** växlar du tillbaka till inmatningsfönstret

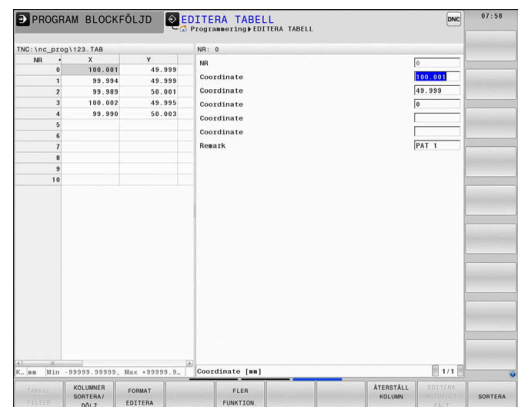

## D26 – Öppna fritt definierbar tabell

Med NC-funktionen **D26** öppnar du en godtycklig fritt definierbar tabell för att kunna skriva till tabellen med **D27** eller läsa tabellen med **D28**.

**i** Du kan alltid bara ha en tabell öppen i ett NC-program. Ett nytt NC-block med **D26** stänger den senast öppnade tabellen automatiskt. Tabellen som skall öppnas måste ha extension **.TAB**.

**11 FN 26: TABOPEN TNC:\table** ; Öppna tabellen med **FN 26**  
**\AFC.TAB**

NC-funktionen innehåller följande syntaxelement:

Syntaxelement	Betydelse
<b>FN 26:</b> <b>TABOPEN</b>	Syntaxöppnare för öppnande av en tabell
<b>TNC:\table</b> <b>\AFC.TAB</b>	Sökväg till tabellen som ska öppnas Fast eller variabelt namn

**Exempel: Öppna tabell TAB1.TAB som finns lagrad i katalog TNC:\DIR1**

**N560 D26 TNC:\DIR1\TAB1.TAB**

Med hjälp av softkey **SYNTAX** kan du ange sökvägar inom dubbla citationstecken. De dubbla citationstecknen definierar början och slutet på sökvägen. Det gör att styrsystemet tolkar eventuella specialtecken som en del av sökvägen.

**Ytterligare information:** "Filers namn", Sida 109

När hela sökvägen står inom dubbla citationstecken kan du använda både \ och / för att separera mappar och filer.

## D27 – Skriv i fritt definierbara tabeller

Med NC-funktionen **D27** skriver du till tabellen som du dessförinnan har öppnat med **D26**.

Med NC-funktionen **D27** definierar du tabellkolumnerna som styrsystemet ska skriva till. Du kan definiera flera tabellkolumner i ett NC-block, men bara en tabellrad. Innehållet som ska skrivas i kolumnerna definierar du på förhand i variabler.

**i** Om du skriver till flera kolumner med hjälp av ett NC-block måste du först definiera värdena som ska skrivas i på varandra följande variabler. Om du försöker skriva till en spärrad eller icke-tillgänglig tabellcell visar styrsystemet ett felmeddelande.

**Inmatning**

11 FN 27: TABWRITE  
2/"Length,Radius" = Q2 ; Skriv till tabellen med FN 27

NC-funktionen innehåller följande syntaxelement:

Syntaxelement	Betydelse
FN 27: TABWRITE	Syntaxöppnare för skrivning till en tabell
2	Radnummer i tabellen som det ska skrivas till Fast eller variabelt nummer
"Length, Radius"	Kolumnnamn i tabellen som det ska skrivas till Fast eller variabelt namn Flera kolumnnamn skiljs åt med ett kommatecken.
Q2	Variabel för innehållet som ska skrivas

**Exempel**

Styrsystemet skriver till kolumnerna **Radius**, **Depth** och **D** på rad **5** i tabellen som är öppen för närvarande. Styrsystemet skriver värdena från Q-parametrarna **Q5**, **Q6** och **Q7** i tabellerna.

N50 Q5 = 3,75

N60 Q6 = -5

N70 Q7 = 7,5

N80 D27 P01 5/"RADIUS,TIEFE,D" = Q5

## D28 – Läs fritt definierbar tabell

Med NC-funktionen **D28** läser du från tabellen som du dessförinnan har öppnat med **D26**.

Med NC-funktionen **D28** definierar du tabellkolumnerna som styrsystemet ska läsa. Du kan definiera flera tabellkolumner i ett NC-block, men bara en tabellrad.

**i** Om du definierar flera kolumner i ett NC-block sparar styrsystemet de lästa värdena i på varandra följande variabler av samma typ, t.ex. **QL1**, **QL2** och **QL3**.

### Inmatning

11 FN 28: TABREAD Q1 = 2 / "Length" ; Läs tabellen med FN 28

NC-funktionen innehåller följande syntaxelement:

Syntaxelement	Betydelse
<b>FN 28:</b> <b>TABREAD</b>	Syntaxöppnare för läsning av en tabell
<b>Q1</b>	Variabel för källtexten I den här variabeln sparar styrsystemet innehållet i tabellcellerna som ska läsas av.
<b>2</b>	Radnummer i tabellen som ska läsas Fast eller variabelt nummer
<b>"Length"</b>	Kolumnnamn i tabellen som ska läsas Fast eller variabelt namn Flera kolumnnamn skiljs åt med ett kommatecken.

### Exempel

Styrsystemet läser värdena i kolumnerna **X**, **Y** och **D** på rad **6** i tabellen som är öppen för närvarande. Styrsystemet sparar värdena i Q-parametrarna **Q10**, **Q11** och **Q12**.

Styrsystemet sparar innehållet i kolumnen **DOC** i QS-parametern **QS1** från samma rad.

N50 D28 Q10 = 6/"X,Y,D"

N60 D28 QS1 = 6/"DOC"

## Anpassa tabellformat

### HÄNVISNING

#### Varning, risk för att förlora data!

Funktionen **ANPASSA NC-PGM** ändrar alla tabellers format slutgiltigt. Styrsystemet genomför inte någon automatisk backup av filer före formatändringen. Därmed blir filer permanent ändrade och i förekommande fall inte längre användbara.

- ▶ Använd bara funktionen efter samråd maskintillverkaren

#### Softkey

#### Funktion

ANPASSA  
TABELL /  
NC-PGM

Anpassa befintliga tabellers format efter ändring styrsystemets softwareversion



Namnet på tabeller i tabellkolumner måste inledas med en bokstav och får inte innehålla några aritmetiska tecken, t.ex. +.

## 10.15 Pulserande varvtal FUNCTION S-PULSE

### Programmera pulserande varvtal

#### Användningsområde



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Läs och beakta din maskintillverkares funktionsbeskrivning.  
Följ säkerhetsanvisningarna.

Med funktionen **FUNCTION S-PULSE** programmerar du ett pulserande varvtal för att t.ex. vid svarvning med konstant varvtal undvika maskinens resonansvibrationer.

Med inmatningsvärdet **P-TIME** definierar du tiden för en svängning (periodlängd), med inmatningsvärdet **SCALE** varvtalsändringen i procent. Spindelvarvtalet ändras sinusformat runt börvärdet.

Med **FROM-SPEED** och **TO-SPEED** definierar du med hjälp av en övre och undre varvtalsgräns området där det pulserande varvtalet verkar. Båda inmatningsvärdena är valfria. Om du inte definierar någon parameter verkar funktionen i hela varvtalsområdet.



## Inmatning



 
 
**N30 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5 FROM-SPEED4800 TO-SPEED5200\***

; inom 10 sekunder låta varvtalet svänga 5 % runt börvärdet med begränsningar

NC-funktionen innehåller följande syntaxelement:

Syntaxelement	Betydelse
<b>FUNCTION S-PULSE</b>	Syntaxöppnare för pulserande varvtal
<b>P-TIME</b> eller <b>RESET</b>	Definiera tid för en svängning i sekunder eller återställa pulserande varvtal
<b>SCALE</b>	Varvtalsändring i % Endast vid valet <b>P-TIME</b>
<b>FROM-SPEED</b>	Undre varvtalsgräns från vilken det pulserande varvtalet verkar Endast vid valet <b>P-TIME</b> Syntaxelement valfritt
<b>TO-SPEED</b>	Övre varvtalsgräns upp till vilken det pulserande varvtalet verkar Endast vid valet <b>P-TIME</b> Syntaxelement valfritt

Gör på följande sätt vid definitionen:


-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION SPINDLE**
-  ▶ Tryck på softkey **SPINDLE-PULSE**
- ▶ Definiera periodlängden **P-TIME**
- ▶ Definiera varvtalsändringen **SCALE**




Styrsystemet överskrider aldrig en programmerad varvtalsbegränsning. Varvtalet behålls tills sinuskurvan från funktionen **FUNCTION S-PULSE** åter understiger det maximala varvtalet.

## Symboler

I statuspresentationen visar symbolen statusen för det pulserande varvtalet:

Symbol	Funktion
S % 	Pulserande varvtal aktivt

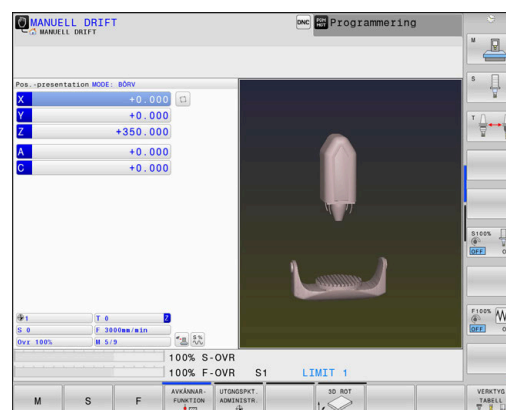


 
 

## Återställ pulserande varvtal

### Exempel

#### N40 FUNCTION S-PULSE RESET\*

Med funktionen **FUNCTION S-PULSE RESET** återställer du det pulserande varvtalet.

Gör på följande sätt vid definitionen:

- ▶  Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- ▶  Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- ▶  Tryck på softkey **FUNCTION SPINDLE**
- ▶  Välj softkey **RESET SPINDLE-PULSE**

## 10.16 Väntetid FUNCTION FEED DWELL

### Programmera väntetid

#### Användningsområde



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Läs och beakta din maskintillverkares funktionsbeskrivning.  
Följ säkerhetsanvisningarna.

Med funktionen **FUNCTION FEED DWELL** programmerar du en cyklisk väntetid i sekunder, t.ex. för att framtvunga en spånbrytning i en svarcykel.

Du programmerar **FUNCTION FEED DWELL** omedelbart före den bearbetning som du vill utföra med spånbrytning.

Den definierade väntetiden från **FUNCTION FEED DWELL** påverkar både i fräsdrift och i svarvdrift.

Funktionen **FUNCTION FEED DWELL** påverkar inte vid rörelser med snabbtransport eller avkänningsrörelser.

### HÄNVISNING

#### Varning, fara för verktyg och arbetsstycke!

När funktionen **FUNCTION FEED DWELL** är aktiv, avbryter styrsystemet matningen upprepade gånger. Under matningsavbrottet väntar verktyget på den aktuella positionen, spindeln fortsätter att rotera. Detta beteende resulterar i att arbetsstycket kasseras vid tillverkning av gängor. Dessutom finns det risk för verktygsbrott vid exekveringen!

 
 


- ▶ Deaktivera funktionen **FUNCTION FEED DWELL** före gängning

#### Tillvägagångssätt

##### Exempel

**N30 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5\***

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION FEED**
-  ▶ Tryck på softkey **FEED DWELL**
- ▶ Definiera intervalltid väntan **D-TIME**
- ▶ Definiera intervalltid bearbetning **F-TIME**

## Återställa väntetid



Återställ väntetiden omedelbart efter att bearbetningen med spånbrytningen har slutförts.

### Exempel

#### N40 FUNCTION FEED DWELL RESET\*

Med funktionen **FUNCTION FEED DWELL RESET** återställer du en upprepande väntetid.

Gör på följande sätt vid definitionen:

SPEC  
FCT

- ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner

PROGRAM-  
FUNKTIONER

- ▶ tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**

FUNCTION  
FEED

- ▶ Tryck på softkey **FUNCTION FEED**

RESET  
FEED  
DWELL

- ▶ Välj softkey **RESET FEED DWELL**



Du kan även återställa väntetiden med inmatningen **D-TIME 0**.

Styrsystemet återställer automatiskt funktionen **FUNCTION FEED DWELL** vid programslut.

## 10.17 Väntetid FUNCTION DWELL

### Programmera väntetid

#### Användningsområde

Med funktionen **FUNCTION FEED DWELL** programmerar du en väntetid i sekunder eller så definierar du det antal spindelvarv som fördröjningen skall pågå.

Den definierade väntetiden från **FUNCTION DWELL** påverkar både i fräsdrift och i svarvdrift.

#### Tillvägagångssätt


 
 


##### Exempel

N30 FUNCTION DWELL TIME10\*

##### Exempel

N40 FUNCTION DWELL REV5.8\*

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION DWELL**
-  ▶ Tryck på softkey **DWELL TIME**
-  ▶ Definiera tidsrymd i sekunder
- ▶ Tryck på softkey **DWELL REVOLUTIONS**
- ▶ Definiera antal spindelvarv

## 10.18 Lyfta verktyg vid NC-stopp: FUNCTION LIFTOFF

### Programmera lyftning med FUNCTION LIFTOFF

#### Förutsättning



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion konfigureras och frigges av maskintillverkaren. Med maskinparametern **CfgLiftOff** (nr 201400) definierar maskintillverkaren styrsystemets förflyttningssträcka vid en **LIFTOFF**. Med hjälp av maskinparametern **CfgLiftOff** kan funktionen även avaktiveras.

I kolumn **LIFTOFF** i verktygstabellen sätter du parametern **Y** för det aktiva verktyget.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

#### Användningsområde

Funktionen **LIFTOFF** fungerar i följande situationer:

- Vid ett av dig utfört NC-stopp
- Vid ett NC-stopp som har utförts av programvaran, t.ex. när ett fel har inträffat i ett drivsystem
- Vid strömavbrott

Verktyget lyfts med upp till 2 mm från konturen. Styrsystemet beräknar lyftningsriktningen med ledning av informationen i **FUNCTION LIFTOFF**-blocket.

Du har följande möjligheter att programmera funktionen **LIFTOFF**:

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z:** Lyftning i verktygskoordinatsystemet **T-CS** i från **X**, **Y** och **Z** resulterande vektor
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB:** Lyftning i verktygskoordinatsystemet **T-CS** med definierad rymdvinkel
- Lyftning i verktygsaxelns riktning med **M148**

**Ytterligare information:** "Lyfta verktyg automatiskt från konturen vid NC-stopp: M148", Sida 243

## Liftoff i svarvdrift

**HÄNVISNING****Varning, fara för verktyg och arbetsstycke!**

När du använder funktionen **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS** i svarvdrift kan det leda till oönskade rörelser i axlarna. Styrsystemets beteende beror på kinematikbeskrivningen och på cykeln **G800 (Q498=1)**.

- ▶ Testa försiktigt NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK**
- ▶ Ändra i förekommande fall den definierade vinkelns förtecken

Om parametern **Q498** definierats med 1 vrider styrsystemet runt verktyget vid bearbetningen.

I samband med funktionen **LIFTOFF** reagerar styrsystemet på följande sätt:



 

- Om verktygsspindeln definierats som axel är **LIFTOFF**-riktningen omvänd.
- Om verktygsspindeln definierats som kinematisk transformation är **LIFTOFF**-riktningen inte omvänd.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler****Programmera lyftning med definierad vektor****Exempel**

```
N40 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5*
```

Med **LIFTOFF TCS X Y Z** definierar du lyftningsriktningen som vektor i arbetsstyckeskoordinatsystemet. Styrsystemet beräknar utifrån den av maskintillverkaren definierade totala sträckan, lyftningssträckan i de individuella axlarna.

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Tryck på softkey **LIFTOFF TCS**
- ▶ Ange vektorkomponenter i X, Y och Z

## Programmera lyftning med definierad vinkel


 
 

### Exempel

**N40 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20\***

Med **LIFTOFF ANGLE TCS SPB** definierar du lyftningsriktningen som rymdvinkel i arbetsstyckeskoordinatsystemet. Denna funktion är särskilt användbar vid svarvning.

Den angivna vinkeln SPB beskriver vinkeln mellan Z och X. Om du anger 0° kommer verktyget att lyftas i verktygaxelns riktning Z.

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Tryck på softkey **LIFTOFF ANGLE TCS**  
▶ Ange vinkel SPB


 
 

## Återställ funktion Liftoff

### Exempel

**N40 FUNCTION LIFTOFF RESET\***

Med funktionen **FUNCTION LIFTOFF RESET** återställer du lyftningen.

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Tryck på softkey **LIFTOFF RESET**



Med funktionen **M149** avaktiverar styrsystemet funktionen **FUNCTION LIFTOFF** utan återställning av lyftriktningen.

När du programmerar **M148** aktiverar styrsystemet automatisk lyftning med den via **FUNCTION LIFTOFF** definierade lyftriktningen.

Styrsystemet återställer automatiskt funktionen **FUNCTION LIFTOFF** vid programslut.



11

**Fleraxligbearbetning**

## 11.1 Funktioner för fleraxlig bearbetning

I detta kapitel finns styrsystemsfunktioner som hör ihop med fleraxlig bearbetning sammanfattade:

Styrsystemsfunktion	Beskrivning	Sida
<b>PLANE</b>	Definiera bearbetningar i det tiltade bearbetningsplanet	407
<b>M116</b>	Matning för rotationsaxlar	437
<b>PLANE/M128</b>	Fräsning med vinklat verktyg	436
<b>FUNCTION TCPM</b>	Bestäm styrsystemets beteende vid positionering av rotationsaxlar (vidareutveckling av M128)	447
<b>M126</b>	Förflytta rotationsaxel närmaste väg	438
<b>M94</b>	Reducera rotationsaxlars positionsvärden	439
<b>M128</b>	Bestäm styrsystemets beteende vid positionering av rotationsaxlar	440
<b>M138</b>	Val av rotationsaxlar	445
<b>M144</b>	Ta hänsyn till maskinkinematik	446

## 11.2 Plane-funktionen: Tiltning av bearbetningsplanet (Option #8)

### Introduktion



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Funktionen för tiltning av bearbetningsplanet måste vara frigiven av er maskintillverkare!

En **PLANE**-funktionen kan endast användas fullt ut i maskiner som förfogar över minst två rotationsaxlar (bordsaxlar, huvudaxlar eller kombination). Funktionen **PLANE AXIAL** utgör ett undantag. **PLANE AXIAL** kan du även använda i maskiner som bara har en programmerbar rotationsaxel.

Med **PLANE**-funktionen (eng. plane = plan) får du tillgång till kraftfulla funktioner, med vilka du på olika sätt kan definiera tiltade bearbetningsplan.

Parameterdefinitionen för **PLANE**-funktionen är uppdelad i två delar:

- De geometriska definitionerna av planet, skiljer sig åt mellan de olika varianterna av **PLANE**-funktionerna
- Positioneringsbeteendet för **PLANE**-funktionen, vilket skall ses som separerad från plandefinitionen är identiskt för alla **PLANE**-funktioner

**Ytterligare information:** "Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Vid uppstart av maskinen försöker styrsystemet att återställa det tiltade plan som var aktivt vid avstängningen. I vissa lägen är detta inte möjligt. Detta gäller t.ex. när du tiltar med axelvinkel och maskinen är konfigurerad för rymdvinkel eller när du har ändrat kinematiken.

- ▶ Återställ tiltning före avstängningen om det är möjligt
- ▶ Kontrollera tiltningen då tiltstatus återställs

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Cykel **28 SPEGLING** kan i kombination med funktionen **VRID BEARBETNINGSPLAN** fungera på olika sätt. Programmeringens ordningsföljd, de speglade axlarna och den använda tiltfunktionen är avgörande. Under tiltförloppet och den efterföljande bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Kontrollera förlopp och positioner med hjälp av den grafiska simuleringen
- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

Exempel

- 1 Cykel **28 SPEGLING** programmeras före tiltfunktionen utan rotationsaxel:
  - Tiltningen i den använda **PLANE**-funktionen (förutom **PLANE AXIAL**) speglas
  - Speglingen är verksam efter tiltningen med **PLANE AXIAL** eller cykel **G80**
- 2 Cykel **28 SPEGLING** programmeras före tiltfunktionen med en rotationsaxel:
  - Den speglade rotationsaxeln har ingen inverkan på den för tiltningen använda **PLANE**-funktionen, endast rotationsaxelns rörelser speglas

 
 
 
 
 

 



Handhavande- och programmeringsanvisningar:

- Funktionen överför är-position är inte möjlig vid aktivt tiltat bearbetningsplan.
- När du använder **PLANE**-funktionen vid aktiv **M120** kommer styrsystemet att upphäva radiekompenseringen och därmed också funktionen **M120** automatiskt.
- **PLANE**-funktioner återställs alltid med **PLANE RESET**. Inmatning av värdet 0 i alla **PLANE**-parametrar (t.ex. Alla tre rymdvinklar) återställer enbart vinkeln, inte funktionen.
- När du reducerar antalet rotationsaxlar med funktionen **M138**, kan din maskins tiltmöjligheter begränsas. Din maskintillverkare bestämmer om styrsystemet skall ta hänsyn till axelvinklarna i de bortvalda axlarna eller sätta dem till 0.
- Styrsystemet stöder bara tiltning av bearbetningsplanet vid spindelaxel Z.



## Översikt

Vid de flesta **PLANE**-funktionerna (förutom **PLANE AXIAL**) beskriver du det önskade bearbetningsplanet oberoende av vilka rotationsaxlar som din maskin är utrustad med. Följande möjligheter står till förfogande:

Softkey	Funktion	Erforderliga parametrar	Sida
	<b>SPATIAL</b>	Tre rymdvinklar <b>SPA</b> , <b>SPB</b> , <b>SPC</b>	412
	<b>PROJECTED</b>	Två projektionsvinklar <b>PROPR</b> och <b>PROMIN</b> samt rotationsvinkel <b>ROT</b>	415
	<b>EULER</b>	Tre Eulervinklar Precession ( <b>EULPR</b> ), Nutation ( <b>EULNU</b> ) och Rotation ( <b>EULROT</b> )	417
	<b>VECTOR</b>	Normalvektor för definition av planet och basvektor för definition av den tiltade X-axelns riktning	419
	<b>POINTS</b>	Koordinater för tre godtyckliga punkter på planet som skall tiltas	421
	<b>RELATIV</b>	Enstaka, inkrementalt verkande rymdvinkel	423
	<b>AXIAL</b>	Upp till tre absoluta eller inkrementala axelvinklar <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b>	424
	<b>RESET</b>	Återställa PLANE-funktion	411

## Starta animering

För att förtydliga skillnaderna mellan de olika definitionsmöjligheterna i de olika **PLANE**-funktionerna, kan du starta en animering via en softkey. För att göra detta startar du först animeringsmoden och väljer sedan den önskade **PLANE**-funktionen. Under animeringen indikerar styrsystemet den valda **PLANE**-funktionens softkey med blå bakgrund.

Softkey	Funktion
	Starta animeringsmode
	Välj animering (blå bakgrund)


## Definiera PLANE-funktion

SPEC  
FCT

- ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner

TILTA  
BEARB. -  
PLAN

- ▶ Tryck på softkey **TILTA PLAN**
- ▶ Styrsystem presenterar tillgängliga **PLANE**-funktioner i softkeyraden.
- ▶ Välj **PLANE**-funktion

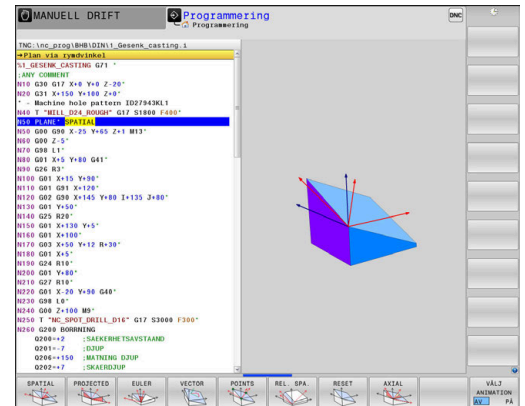

## Välj funktion

- ▶ Välj den önskade funktionen via softkey
- ▶ Styrsystemet fortsätter dialogen och frågar efter erforderliga parametrar.


## Välj funktion vid aktiv animering

- ▶ Välj den önskade funktionen via softkey
- ▶ Styrsystemet visar animeringen.
- ▶ För att använda den momentant aktiva funktionen: Tryck på softkeyn igen eller tryck på knappen **ENT**

## Positionsvisning

Så snart någon av **PLANE**-funktionerna har aktiverats, förutom **PLANE AXIAL**, presenterar styrsystemet den beräknade rymdvinkeln i den utökade statuspresentationen.



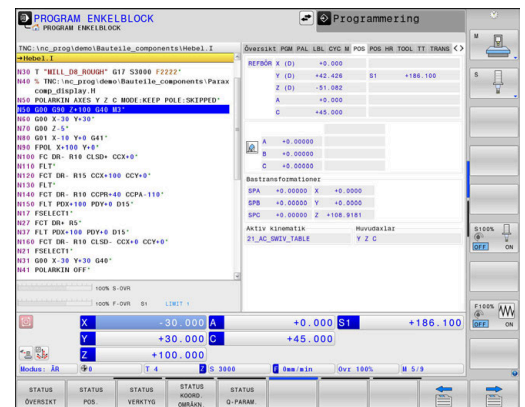


I presentation av restväg (**ÄRDST** och **REFDST**) visar styrsystemet vid vridningen av rotationsaxeln (mode **MOVE** eller **TURN**) vägen till den beräknade slutpositionen för rotationsaxeln.



## PLANE-funktion återställa
 
### Exempel

N10 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000\*

- 
  - ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- 
  - ▶ Tryck på softkey **TILTA PLAN**
  - ▶ Styrsystem presenterar tillgängliga **PLANE**-funktioner i softkeyraden.
- 
  - ▶ Välj funktionen för återställning:
- 
  - ▶ Bestämmer om styrsystemet automatiskt positionerar rotationsaxlarna tillbaka till grundpositionen (**MOVE** eller **TURN**) eller inte (**STAY**)
  - Ytterligare information:** "Automatisk vridning MOVE/TURN/STAY", Sida 427
- 
  - ▶ Tryck på knappen **END**



Funktionen **PLANE RESET** återställer den aktiva tiltningen och vinkeln (**PLANE**-funktion eller cykel **G80**) (vinkel = 0 och funktion inaktiv). En dubblerad definition behövs inte.

Tiltning i driftart **MANUELL DRIFT** deaktiverar du via 3D-ROT-menyn.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Definiera bearbetningsplan via rymdvinkel: PLANE SPATIAL


### Användningsområde

Rymdvinkel definierar ett bearbetningsplan genom upp till tre vridningar i det icke tiltade arbetsstyckeskoordinatsystemet (**tiltningens ordningsföljd A-B-C**).

De flesta användare utgår här från tre på varandra följande rotationer i omvänd ordningsföljd (**tiltningens ordningsföljd C-B-A**).

Resultatet av de båda synsätten är identiskt, vilket visas av följande jämförelse.

**Ytterligare information:** "Jämförelse mellan perspektiven med en fas som exempel", Sida 413

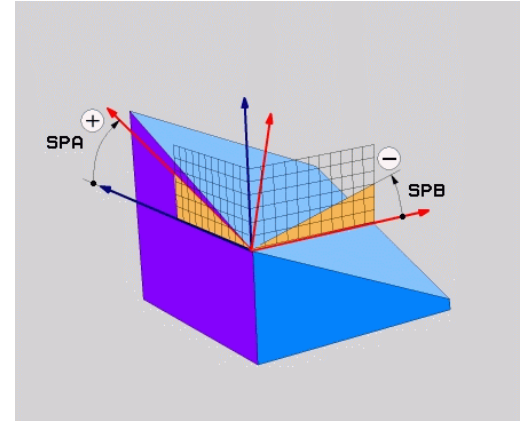


Programmeringsanvisning:

- Du måste alltid definiera alla tre rymdvinklar **SPA**, **SPB** och **SPC**, även om en eller flera vinklar har värdet 0.
- Cykel **G80** använder beroende på maskinen inmatning av rymdvinkel eller axelvinkel. Om konfigurationen (inställning i maskinparametrar) tillåter inmatning av rymdvinkel, är vinkeldefinitionen i cykel **G80** och i funktionen **PLANE SPATIAL** identisk.
- Positioneringsbeteendet kan väljas. **Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426



### Inmatningsparametrar
 
#### Exempel

**N50 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....\***



- ▶ **Rymdvinkel A?**: Vridningsvinkel **SPA** runt den (icke tiltade) axeln X. Inmatningsområde från  $-359.9999^\circ$  till  $+359.9999^\circ$
- ▶ **Rymdvinkel B?**: Vridningsvinkel **SPB** runt den (icke tiltade) axeln Y. Inmatningsområde från  $-359.9999^\circ$  till  $+359.9999^\circ$
- ▶ **Rymdvinkel C?**: Vridningsvinkel **SPC** runt den (icke tiltade) axeln Z. Inmatningsområde från  $-359.9999^\circ$  till  $+359.9999^\circ$
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

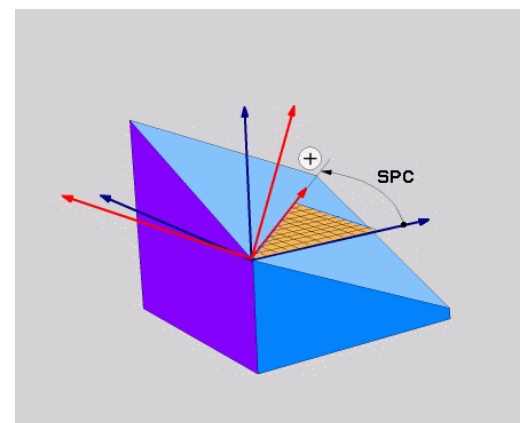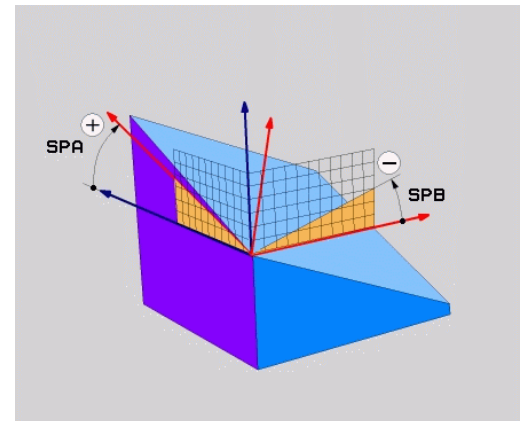




## Jämförelse mellan perspektiven med en fas som exempel


## Exempel

N110 PLANE SPATIALSPA+45 SPB+0 SPC+90 TURN MB MAX FMAX  
SYM- TABLE ROT\*



## Vy A-B-C

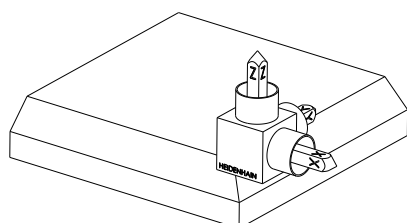

Ursprungligt tillstånd

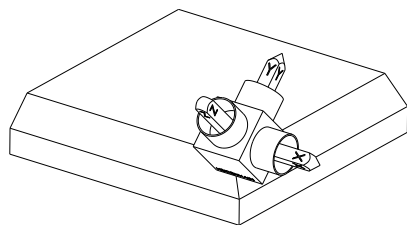**SPA+45**


Inriktningen på verktygsaxeln **Z**  
Vridning runt X-axeln i det  
osvängda arbetsstycke-koordinatsystems **W-CS**

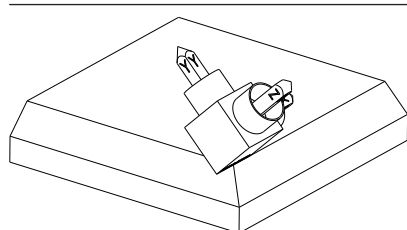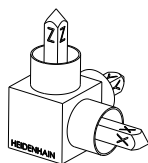**SPB+0**

Vridning runt Y-axeln i det  
osvängda **W-CS**  
Ingen rotation vid värde 0


**SPC+90**

Huvudaxelns orientering **X**  
Vridning runt Z-axeln i det  
osvängda **W-CS**

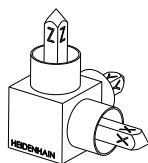


**Vy C-B-A**

Ursprungligt tillstånd

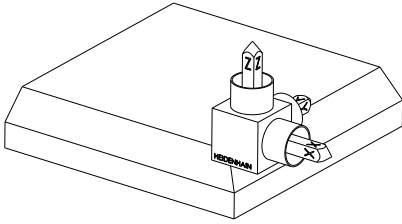**SPC+90**


Huvudaxelns orientering **X**  
 Rotation kring Z-axeln till  
 arbetsstycke-kordinatsyste-  
 met **W-CS**, alltså i det osvängda  
 bearbetningsplanet

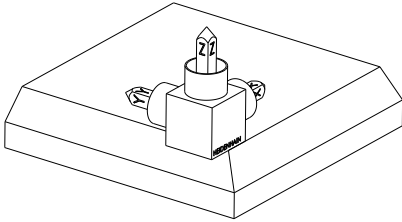**SPB+0**

Rotation kring Y-axeln till  
 arbetsstycke-kordinatsyste-  
 met **WPL-CS**, alltså i det sväng-  
 da bearbetningsplanet  
 Ingen rotation vid värde 0

**SPA+45**

Inriktningen på verktygsaxeln **Z**  
 Rotation kring X-axeln i  
**WPL-CS**, alltså i det svängda  
 bearbetningsplanet

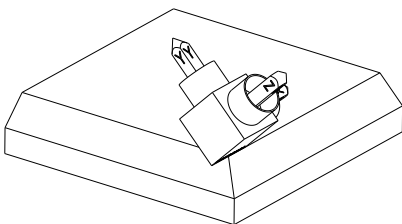

Båda vyerna leder till en identisk upplevelse.

**Använda förkortningar**

Förkortning	Betydelse
SPATIAL	Eng. <b>spatial</b> = rymd
SPA	<b>spatial A</b> : Vridning runt (icke tiltade) X-axeln
SPB	<b>spatial B</b> : Vridning runt (icke tiltade) Y-axeln
SPC	<b>spatial C</b> : Vridning runt (icke tiltade) Z-axeln

## Definiera bearbetningsplan via projektionsvinkel: PLANE PROJECTED


### Användningsområde

Projektionsvinkel definierar ett bearbetningsplan genom inmatning av två vinklar, vilka kan bestämmas genom projektion av bearbetningsplanet som skall definieras i det första koordinatplanet (Z/X vid verktygsaxel Z) och det andra koordinatplanet (Y/Z vid verktygsaxel Z).



Programmeringsanvisning:



- Projektionsvinkeln motsvarar vinkelprojektion i ett rätvinkligt koordinatsystems plan. Endast vid rätvinkliga arbetsstycken är vinkeln vid arbetsstyckets ytterkanter identiska med projektionsvinklarna. Därför avviker vinkeluppgifterna från den tekniska ritningen ofta från de faktiska projektionsvinklarna vid icke rätvinkliga arbetsstycken.
- Positioneringsbeteendet kan väljas. **Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

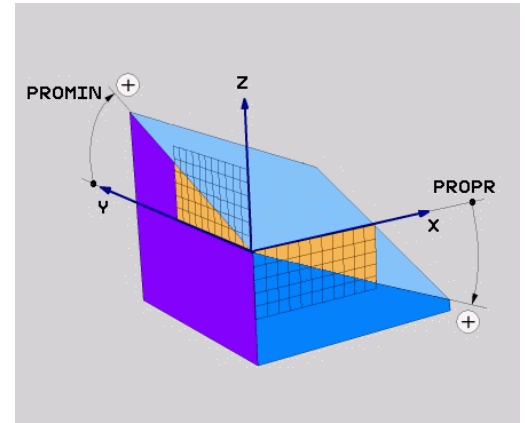

### Inmatningsparametrar



- ▶ **Proj.-vinkel 1. Koordinatplan?:** Det tiltade bearbetningsplanets projicerade vinkel i det icke tiltade koordinatsystemets första koordinatplan (Z/X vid verktygsaxel Z). Inmatningsområde från  $-89.9999^\circ$  till  $+89.9999^\circ$ .  $0^\circ$ -axeln är det aktiva bearbetningsplanets huvudaxel (X vid verktygsaxel Z, positiv riktning)
- ▶ **Proj.-vinkel 2. Koordinatplan?:** Det tiltade bearbetningsplanets projicerade vinkel i det icke tiltade koordinatsystemets andra koordinatplan (Y/Z vid verktygsaxel Z). Inmatningsområde från  $-89.9999^\circ$  till  $+89.9999^\circ$ .  $0^\circ$ -axeln är det aktiva bearbetningsplanets komplementaxel (Y vid verktygsaxel Z)
- ▶ **ROT-vinkel för tiltade plan?:** Vridning av det tiltade koordinatsystemet runt den tiltade verktygsaxeln (motsvarar en rotation med cykel **G73**). Med rotationsvinkeln kan du på ett enkelt sätt bestämma bearbetningsplanets huvudaxels riktning (X vid verktygsaxel Z, Z vid verktygsaxel Y). Inmatningsområde från  $-360^\circ$  till  $+360^\circ$
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

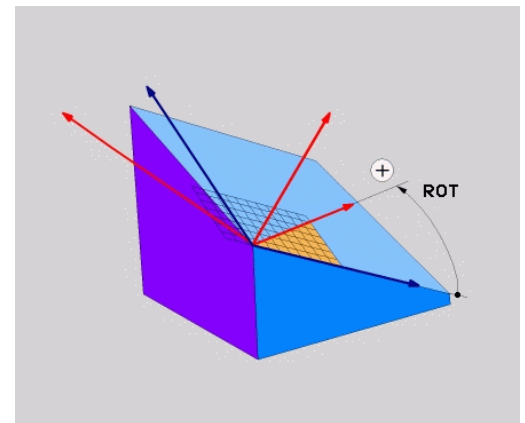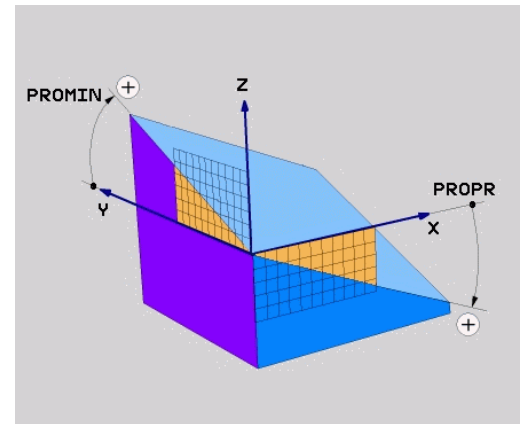

### Exempel

N50 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 .....\*

Använda förkortningar:

<b>PROJECTED</b>	Eng. projected = projicerad
<b>PROPR</b>	prinzipal plane: Huvudplan
<b>PROMIN</b>	minor plane: Komplementplan
<b>ROT</b>	Eng. rotation: Rotation

## Definiera bearbetningsplan via eulervinkel: PLANE SPATIAL


### Användningsområde

Eulervinkel definierar ett bearbetningsplan genom upp till tre vridningar i det vartefter redan tiltade koordinatsystemet. De tre eulervinklarna definierades av den Schweiziska matematikern Euler.




Positioneringsbeteendet kan väljas.



**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

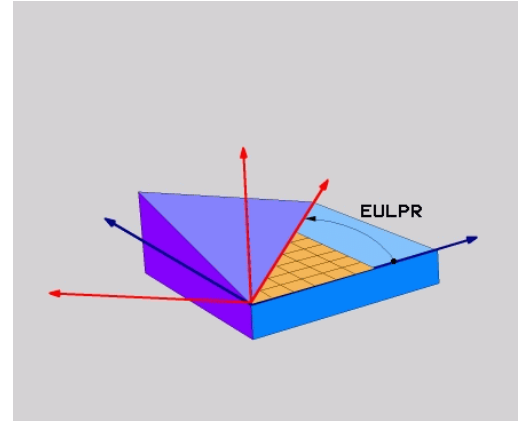

### Inmatningsparametrar

 

- ▶ **Vrid.vinkel huvudkoordinatplan?:**  
Vridningsvinkel **EULPR** runt Z-axeln. Beakta:
  - Inmatningsområde är  $-180.0000^\circ$  till  $180.0000^\circ$
  - $0^\circ$ -axeln är X-axeln
- ▶ **Tiltvinkel verktygsaxel?:** Tiltvinkel **EULNUT** för koordinatsystemet runt den av precessionsvinkeln vridna X-axeln. Beakta:
  - Inmatningsområde är  $0^\circ$  till  $180.0000^\circ$
  - $0^\circ$ -axeln är Z-axeln
- ▶ **ROT-vinkel för tiltade plan?:** Vridning **EULROT** av det tiltade koordinatsystemet runt den tiltade Z-axeln (motsvarar en rotation med cykel **G73**). Med rotationsvinkeln kan man på ett enkelt sätt bestämma X-axelns riktning i det tiltade bearbetningsplanet.  
Beakta:
  - Inmatningsområde är  $0^\circ$  till  $360.0000^\circ$
  - $0^\circ$ -axeln är X-axeln
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

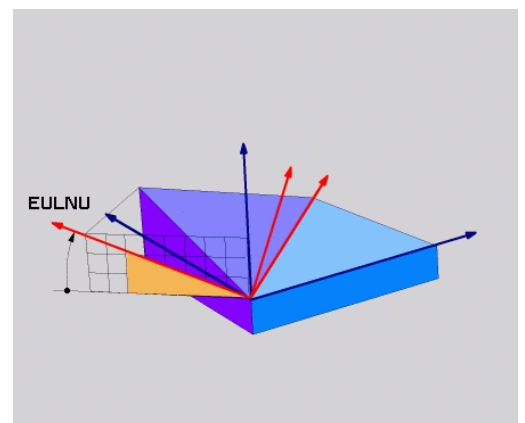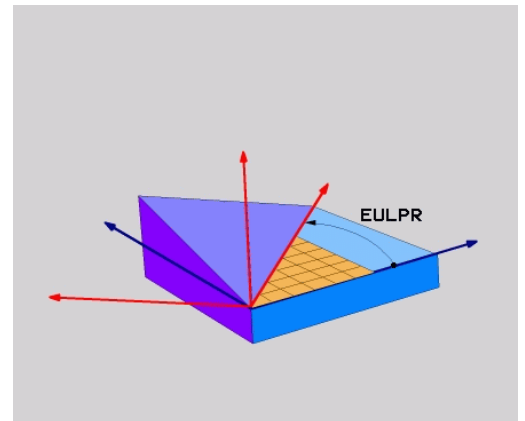


### Exempel

N50 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....\*

**Använda förkortningar**

<b>Förkortning</b>	<b>Betydelse</b>
<b>EULER</b>	Schweizisk matematiker som definierade de så kallade Euler-vinklarna
<b>EULPR</b>	<b>P</b> recessionsvinkel: Vinkel som beskriver vridningen av koordinatsystemet runt Z-axeln
<b>EULNU</b>	<b>N</b> utationsvinkel: Vinkel som beskriver vridningen av koordinatsystemet runt den av precessionsvinkeln vridna X-axeln
<b>EULROT</b>	<b>R</b> otationsvinkel: Vinkel som beskriver vridningen av det tiltade bearbetningsplanet runt den tiltade Z-axeln

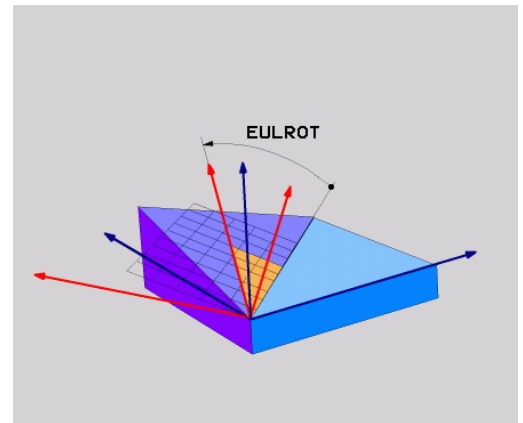


## Definiera bearbetningsplan via två vektorer: PLANE VECTOR

### Användningsområde

Definitionen av ett bearbetningsplan via **två vektorer** kan du använda om ditt CAD-system kan beräkna det tiltade bearbetningsplanets basvektor och normalvektor. En normaliserad inmatning behövs inte. Styrsystemet beräknar normaliseringen internt, därför kan du ange värden mellan -9.999999 och +9.999999.

Den för definitionen av bearbetningsplanet nödvändiga basvektorn bestäms med komponenterna **BX**, **BY** och **BZ**. Normalvektorn bestäms av komponenterna **NX**, **NY** och **NZ**.

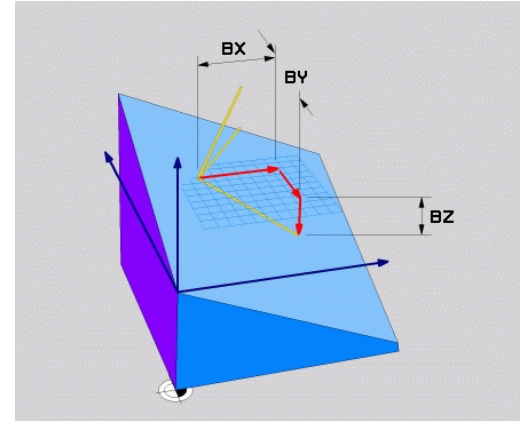

Programmeringsanvisning:

- Styrsystemet räknar internt fram de av dina inmatade värden normerade vektorerna.
- Normalvektorn definierar bearbetningsplanets lutning och orientering. Basvektorn bestämmer orienteringen av huvudaxeln X i det definierade bearbetningsplanet. För att definitionen av bearbetningsplanet skall vara entydig, måste vektorerna programmeras vinkelrätt i förhållande till varandra. Styrsystemets beteende vid icke vinkelräta vektorer bestäms av maskintillverkaren.
- Normalvektorn får inte programmeras för kort, t.ex. alla riktningsskomponenter med värde 0 eller även 0.0000001. I detta fall kan styrsystemet inte fastställa lutningen. Bearbetningen avbryts med ett felmeddelande. Beteendet är oberoende av konfigurationen i maskinparametrarna.
- Positioneringsbeteendet kan väljas. **Ytterligare information:** "Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren konfigurerar styrsystemets beteende vid icke vinkelräta vektorer.

Alternativt till det normala felmeddelandet kommer styrsystemet att korrigera (eller ersätta) den icke vinkelräta basvektorn. Styrsystemet förändrar inte normalvektorn då.


Styrsystemets standardbeteende vid icke vinkelrät basvektor:

- Basvektorn projiceras längs normalvektorn på bearbetningsplanet (definierad av normalvektorn)




Styrsystemets justeringsbeteende vid icke vinkelrät basvektor, som dessutom är för kort, parallell eller antiparallell mot normalvektorn:

- När normalvektorn inge har någon X-del, motsvarar basvektorn den ursprungliga X-axeln
- När normalvektorn inge har någon Y-del, motsvarar basvektorn den ursprungliga Y-axeln

### Inmatningsparametrar

 

- ▶ **X-komponent basvektor?:** X-komponent **BX** för basvektorn B. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ **Y-komponent basvektor?:** Y-komponent **BY** för basvektorn B. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ **Z-komponent basvektor?:** Z-komponent **BZ** för basvektorn B. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ **X-komponent normalvektor?:** X-komponent **NX** för normalvektorn N. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ **Y-komponent normalvektor?:** Y-komponent **NY** för normalvektorn N. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ **Z-komponent normalvektor?:** Z-komponent **NZ** för normalvektorn N. Inmatningsområde: -9.999999 till +9.999999
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

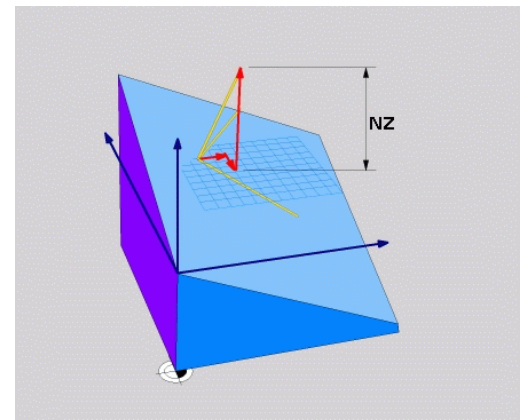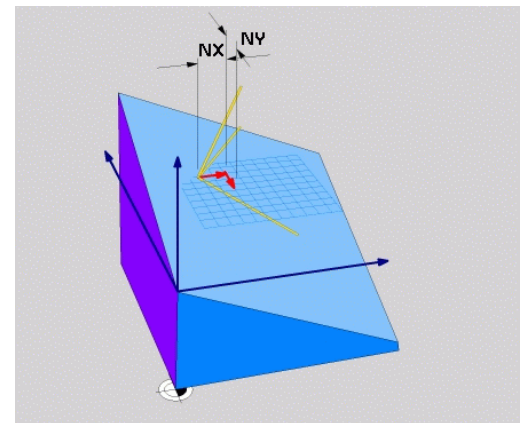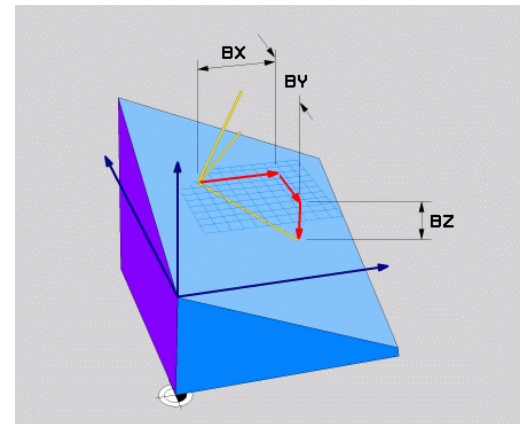

### Exempel

```
N50 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2
NT0.92 ..*
```

### Använda förkortningar

Förkortning	Betydelse
VECTOR	Engelska vector = vektor
BX, BY, BZ	<b>B</b> asvektor : <b>X</b> -, <b>Y</b> - och <b>Z</b> -komponent
NX, NY, NZ	<b>N</b> ormalvektor : <b>X</b> -, <b>Y</b> - och <b>Z</b> -komponent



## Definiera bearbetningsplan via tre punkter: PLANE POINTS


### Användningsområde

Ett bearbetningsplan kan entydigt definieras via uppgifter om **tre godtyckliga punkter P1 till P3 som ligger i detta plan**. Denna möjlighet är realiserad i funktionen **PLANE POINTS**.



Programmeringsanvisning:

- De tre punkterna definierar planets lutning och orientering. Styrsystemet förändrar inte den aktiva nollpunktens läge vid **PLANE POINTS**.
- Punkt 1 och punkt 2 bestämmer orienteringen på den tiltade huvudaxeln X (vid verktygsaxel Z).
- Punkt 3 definierar det tiltade bearbetningsplanets lutning. I det definierade bearbetningsplanet orienteras Y-axeln med ledning av att den är vinkelrät mot huvudaxeln X. Läget på punkt 3 bestämmer därigenom också verktygsaxelns orientering och därmed bearbetningsplanets orientering. För att den positiva verktygsaxeln skall peka bort från arbetsstycket, måste punkt 3 befinna sig ovanför förbindelselinjen mellan punkt 1 och punkt 2 (högerhandsregeln).
- Positioneringsbeteendet kan väljas. **Ytterligare information:** "Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

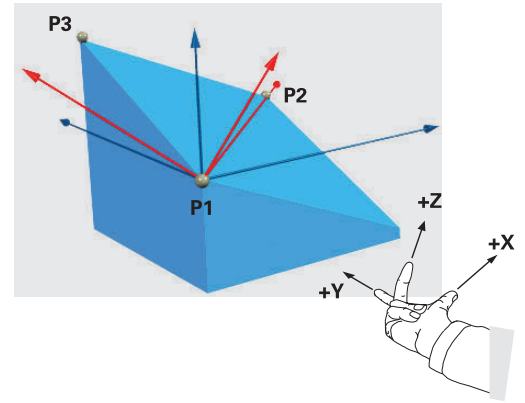

## Inmatningsparametrar






- ▶ **X-koordinat 1. planpunkt?:** X-koordinat **P1X** för 1. planpunkten
- ▶ **Y-koordinat 1. planpunkt?:** Y-koordinat **P1Y** för 1. planpunkten
- ▶ **Z-koordinat 1. planpunkt?:** Z-koordinat **P1Z** för 1. planpunkten
- ▶ **X-koordinat 2. planpunkt?:** X-koordinat **P2X** för 2. planpunkten
- ▶ **Y-koordinat 2. planpunkt?:** Y-koordinat **P2Y** för 2. planpunkten
- ▶ **Z-koordinat 2. planpunkt?:** Z-koordinat **P2Z** för 2. planpunkten
- ▶ **X-koordinat 3. planpunkt?:** X-koordinat **P3X** för 3. planpunkten
- ▶ **Y-koordinat 3. planpunkt?:** Y-koordinat **P3Y** för 3. planpunkten
- ▶ **Z-koordinat 3. planpunkt?:** Z-koordinat **P3Z** för 3. planpunkten
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

## Exempel

```
N50 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z
+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....*
```

## Använda förkortningar

Förkortning	Betydelse
POINTS	Engelska <b>points</b> = punkter

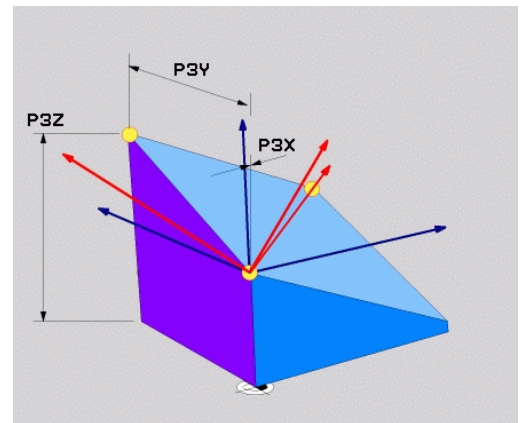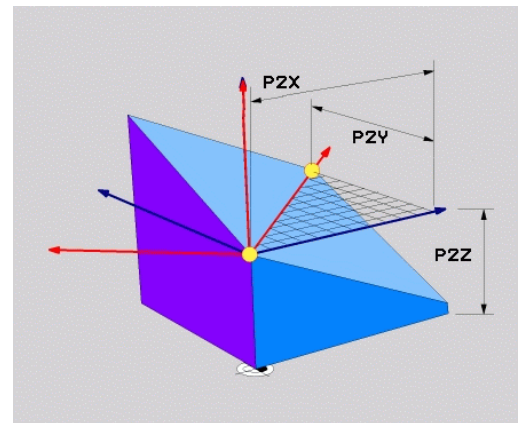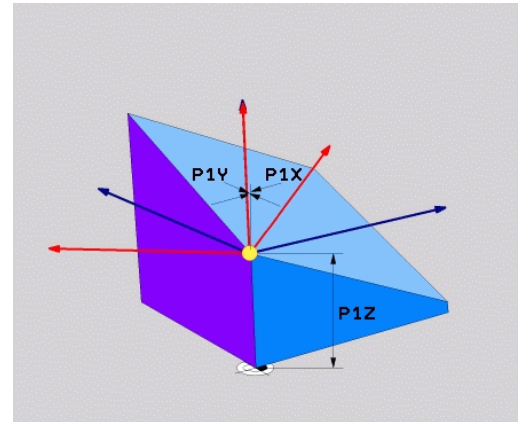

## Definiera bearbetningsplan via en enstaka inkremental rymdvinkel: PLANE RELATIV


### Användningsområde

Den relativa rymdvinkeln använder man sig av när ett redan aktivt tiltat bearbetningsplan skall tiltas med **en ytterligare vridning**. Exempelvis placera en 45° fas på ett tiltat plan.




Programmeringsanvisning:

- Den definierade vinkeln utgår alltid från det aktiva bearbetningsplanet, oberoende av tidigare använda tiltfunktioner.
- Du kan programmera ett godtyckligt antal **PLANE RELATIV**-funktioner efter varandra.
- När du efter en **PLANE RELATIV**-funktion vill tiltat tillbaka till det tidigare aktiva bearbetningsplanet, definierar du en likadan **PLANE RELATIV**-funktion med motsatt förtecken.
- När du använder **PLANE RELATIV** utan föregående vridningar, påverkar **PLANE RELATIV** direkt i arbetstyckets koordinatsystemet. Du tiltar i detta fall det ursprungliga bearbetningsplanet med den rymdvinkel som du har definierat i **PLANE RELATIV**-funktionen.
- Positioneringsbeteendet kan väljas. **Ytterligare information:** "Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

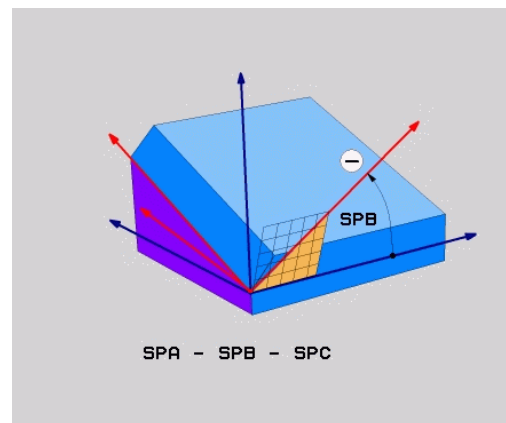

### Inmatningsparametrar

 


- ▶ **Inkremental vinkel?:** Rymdvinkel, med vilken det aktiva bearbetningsplanet skall tiltas ytterligare. Välj axel som tiltningen skall utföras med via softkey. Inmatningsområde: -359.9999° till +359.9999°
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna **Ytterligare information:** "Bestämna positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

### Exempel

N50 PLANE RELATIV SPB-45 .....\*

### Använda förkortningar

Förkortning	Betydelse
RELATIV	Engelska <b>relative</b> = relativ

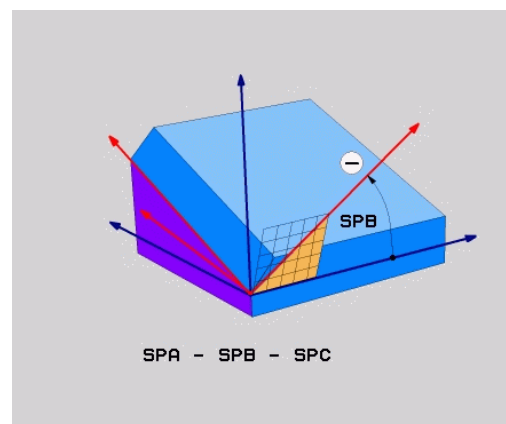

## Bearbetningsplan via axelvinkel: PLANE AXIAL

### Användningsområde

Funktion **PLANE AXIAL** definierar både bearbetningsplanets lutning och orientering samt även rotationsaxlarnas börkoordinater.



**PLANE AXIAL** kan även användas med enbart en rotationsaxel.

Inmatningen av börkoordinater (uppgift om axelvinkel) ger fördelen att entydigt definiera en tiltsituation förutbestämda axelpositioner. Inmatning av rymdvinkel resulterar ofta i flera matematiska lösningar om inget annat definieras. Utan användning av ett CAM-system är inmatning av axelvinkel oftast bara komfortabel vid rotationsaxlar som är rätvinkligt placerad.




Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Om din maskin tillåter definition av rymdvinkel, kan du efter **PLANE AXIAL** även fortsätta att programmera med **PLANE RELATIV**.



Programmeringsanvisning:


- Axelvinklarna måste motsvara de axlar som finns i maskinen. Om du försöker att programmera en axelvinkel för en icke existerande rotationsaxel, kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande.
- Återställ funktionen **PLANE AXIAL** med hjälp av funktionen **PLANE RESET**. Inmatning 0 återställer axelvinkeln men deaktiverar inte tiltfunktionen.
- Axelvinkel i **PLANE AXIAL**-funktionen är modalt verksam. När du programmerar en inkrementell axelvinkel, adderar styrsystemet detta värde till den för tillfället aktiva axelvinkeln. Om du programmerar två efterföljande **PLANE AXIAL**-funktioner med två olika rotationsaxlar, kommer det nya bearbetningsplanet att bygga på de båda axelvinklarna som har definierats.
- Funktionen **SYM (SEQ)**, **TABLE ROT** och **COORD ROT** har ingen inverkan i kombination med **PLANE AXIAL**.
- Funktionen **PLANE AXIAL** tar inte hänsyn till en grundvridning.

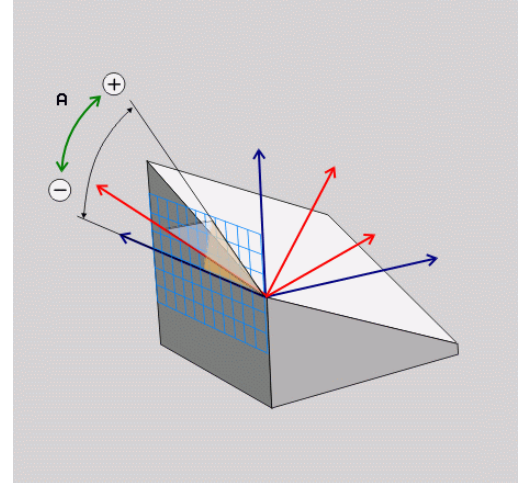


## Inmatningsparametrar

## Exempel

 N50 PLANE AXIAL B-45 .....\*



- ▶ **Axelvinkel A?**: Axelvinkel, **till vilken** A-axeln skall tiltas till. Vid inkremental inmatning innebär vinkeln **med vilken** vinkel A-axeln skall tiltas vidare från den aktuella positionen. Inmatningsområde: -99999.9999° till +99999.9999°
- ▶ **Axelvinkel B?**: Axelvinkel, **till vilken** B-axeln skall tiltas till. Vid inkremental inmatning innebär vinkeln **med vilken** vinkel B-axeln skall tiltas vidare från den aktuella positionen. Inmatningsområde: -99999.9999° till +99999.9999°
- ▶ **Axelvinkel C?**: Axelvinkel, **till vilken** C-axeln skall tiltas till. Vid inkremental inmatning innebär vinkeln **med vilken** vinkel C-axeln skall tiltas vidare från den aktuella positionen. Inmatningsområde: -99999.9999° till +99999.9999°
- ▶ Fortsättning med positioneringsegenskaperna  
**Ytterligare information:** "Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen", Sida 426

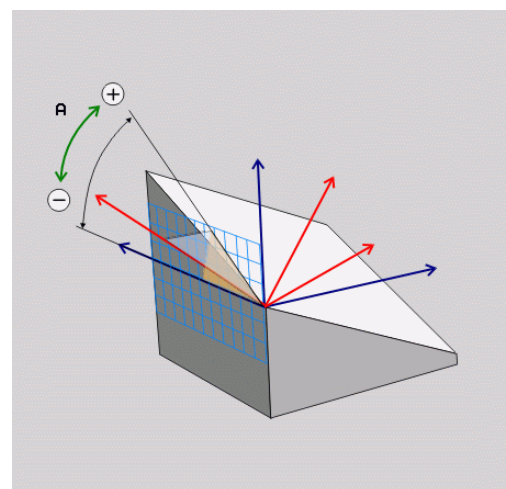

## Använda förkortningar

Förkortning	Betydelse
AXIAL	Engelska <b>axial</b> = axelformad

## Bestämma positioneringsbeteende för PLANE-funktionen

### Översikt

Oberoende av vilken PLANE-funktion du använder för att definiera det tiltade bearbetningsplanet, står följande funktioner för positioneringsbeteende alltid till förfogande:

- Automatisk vridning
- Selektion av alternativa tilmöjligheter (ej vid **PLANE AXIAL**)
- Selektion av transformationstyp (ej vid **PLANE AXIAL**)

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Cykel **28 SPEGLING** kan i kombination med funktionen **VRID BEARBETNINGSPLAN** fungera på olika sätt. Programmeringens ordningsföljd, de speglade axlarna och den använda tiltfunktionen är avgörande. Under tiltförloppet och den efterföljande bearbetningen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Kontrollera förlopp och positioner med hjälp av den grafiska simuleringen
- ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

#### Exempel

- 1 Cykel **28 SPEGLING** programmeras före tiltfunktionen utan rotationsaxel:
  - Tiltningen i den använda **PLANE**-funktionen (förutom **PLANE AXIAL**) speglas
  - Speglingen är verksam efter tiltningen med **PLANE AXIAL** eller cykel **G80**
- 2 Cykel **28 SPEGLING** programmeras före tiltfunktionen med en rotationsaxel:
  - Den speglade rotationsaxeln har ingen inverkan på den för tiltningen använda **PLANE**-funktionen, endast rotationsaxelns rörelser speglas

## Automatisk vridning MOVE/TURN/STAY

Efter att man har matat in alla parametrar för plandefinitionen, måste man bestämma hur styrsystemet skall vrida rotationsaxlarna till de beräknade axelvärdena. Inmatningen är obligatorisk.


Styrsystemet erbjuder följande möjligheter att vrida rotationsaxlarna till de beräknade axelvärdena:

- |      |   |
|------|---|
| MOVE | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PLANE-funktionen skall automatiskt vrida rotationsaxlarna till de beräknade axelvärdena, varvid den relativa positionen mellan arbetsstycket och verktyget inte förändras.</li> <li>▶ Styrsystemet genomför en utjämningsrörelse i linjäraxlarna.</li> </ul> |
| TURN | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PLANE-funktionen skall automatiskt vrida rotationsaxlarna till de beräknade axelvärdena, varvid endast rotationsaxlarna positioneras.</li> <li>▶ Styrsystemet genomför <b>inte</b> någon utjämningsrörelse i linjäraxlarna.</li> </ul>                       |
| STAY | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Du positionerar rotationsaxlarna i ett efterföljande separat positioneringsblock</li> </ul>  |

När du har valt optionen **MOVE** (PLANE-funktionen skall vridas automatiskt med utjämningsrörelse) skall ytterligare två parametrar (som förklaras nedan), **Avstånd rotationspunkt från verktygsspets** och **Matning? F=**, definieras.




När du har valt optionen **TURN** (PLANE-funktionen skall vridas automatiskt utan utjämningsrörelse) skall ytterligare en parameter (som förklaras nedan), **Matning? F=**, definieras.

Alternativt till en via siffervärde direkt definierad matning **F**, kan du även utföra vridningsförflyttningen med **FMAX** (snabbtransport) eller **FAUTO** (matning från T-blocket).

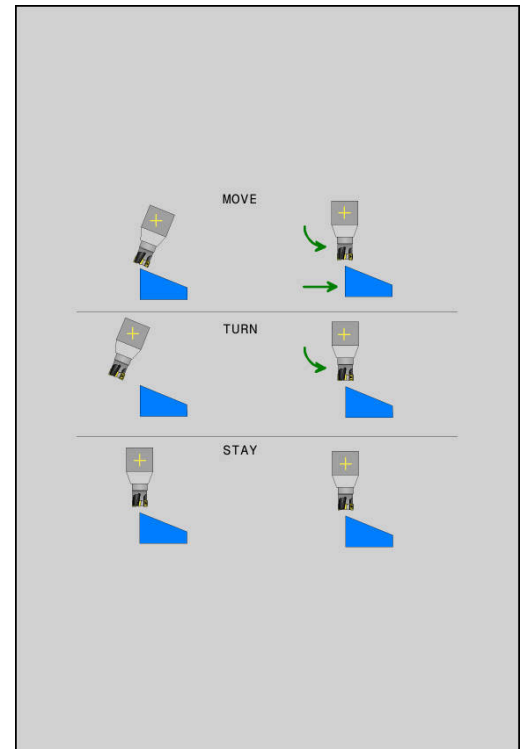

**i** Om du använder **PLANE**-funktionen i kombination med **STAY**, måste du vrida fram rotationsaxlarna i ett separat positioneringsblock efter **PLANE**-funktionen.

- ▶ **Avstånd vridpunkt från VKT-spets** (inkrementellt): Via parameter **DIST** placerar man vridpunkten för rotationsrörelsen i förhållande till verktygsspetsens aktuella position.
  - Om verktyget befinner sig på det angivna avståndet från arbetsstycket före rotationsrörelsen, så står verktyget även efter rotationsrörelsen relativt sett kvar på samma position (se bilden i mitten till höger, **1** = DIST)
  - Om verktyget inte befinner sig på det angivna avståndet från arbetsstycket före rotationsrörelsen, så står verktyget efter rotationsrörelsen relativt sett förskjutet i förhållande till den ursprungliga positionen (se bilden nere till höger, **1** = DIST)
- ▶ Styrsystemet tiltar verktyget (bordet) runt verktygsspetsen.
- ▶ **Matning? F=**: Banhastighet som verktyget skall tiltas med
- ▶ **Returlängd i VKT-axeln?**: Returlängd **MB**, verkar inkrementellt från den aktuella verktygspositionen i den aktiva verktygsaxelriktningen, som styrsystemet kör fram till **innan tiltningen**. **MB MAX** kör verktyget till strax innan mjukvarugränsläget

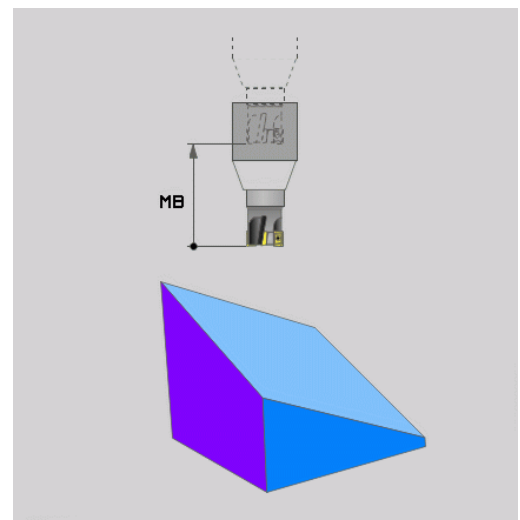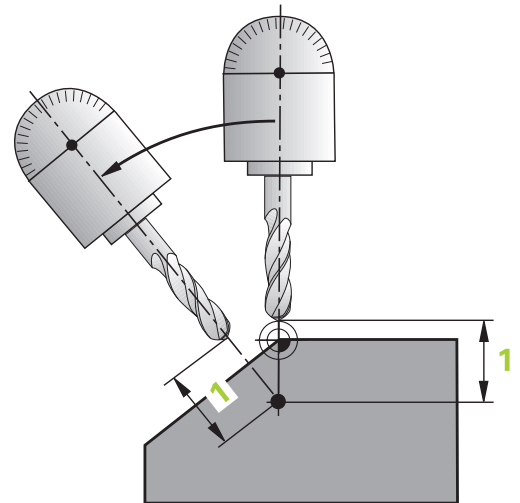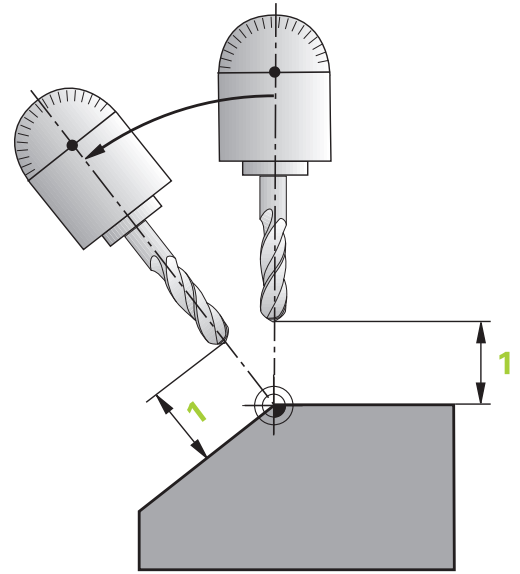



**Positionera rotationsaxlarna med ett separat NC-block**

Om man önskar positionera rotationsaxlarna i ett separat positioneringsblock (Option **STAY** vald), gör man på följande sätt:

**HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Styrsystemet genomför inte någon automatisk kollisionsövervakning mellan verktyget och arbetsstycket. Vid felaktiga eller saknade förpositioneringar före tiltningen finns kollisionsrisk vid tilträelsen!

- ▶ Programmera en säker position före tiltningen
  - ▶ Testa NC-programmet eller programavsnittet i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet
- 
- ▶ Välj en valfri **PLANE**-funktion, definiera automatisk vridning till **STAY**. Vid exekveringen beräknar styrsystemet positionsvärdena för befintliga rotationsaxlar på din maskin och lagrar dessa i systemparametrarna **Q120** (A-axel), **Q121** (B-axel) och **Q122** (C-axel)
  - ▶ Definiera positioneringsblock med de av styrsystemet beräknade vinkelvärdena

**Exempel: Positionera en maskin med C-rundbord och A-tiltbord till en rymdvinkel B+45°**

...	
<b>N10 G00 Z+250 G40*</b>	Positionering till säker höjd
<b>N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY*</b>	Definiera och aktivera PLANE-funktion
<b>N30 G01 A+Q120 C+Q122 F2000*</b>	Positionera rotationsaxlar med de av styrsystemet beräknade vinkelvärdena
...	Definiera bearbetningen i det tiltade planet

## Val av tiltningmöjligheter SYM (SEQ) +/-


Utifrån det läge som du har definierat för bearbetningsplanet måste styrsystemet beräkna de resulterande positionerna för de rotationsaxlar som finns tillgängliga i din maskin. Som regel resulterar detta alltid i två möjliga lösningar.

Styrsystemet erbjuder två sätt att välja möjliga lösningar: **SYM** och **SEQ**. Varianterna väljer du med hjälp av softkeys. **SYM** är standardvarianten.

Inmatningen av **SYM** eller **SEQ** är valfri.

**SEQ** utgår från masteraxelns grundläge (0°). Masteraxeln är den första rotationsaxeln utgående från verktyget eller den sista rotationsaxeln utgående från bordet (avhängigt maskinkonfigurationen). När båda lösningmöjligheterna ligger i det positiva eller negativa området, använder styrsystemet automatiskt den närmaste lösningen (kortaste sträckan). Om du vill använda den andra lösningmöjligheten måste du antingen förpositionera masteraxeln före tiltningen av bearbetningsplanet (till den andra lösningmöjlighetens område) eller arbeta med **SYM**.


**SYM** använder till skillnad från **SEQ** masteraxelns symmetripunkt som referens. Varje masteraxel har två symmetrilägen som ligger 180° från varandra (i vissa fall endast ett symmetriläge i rörelseområdet).

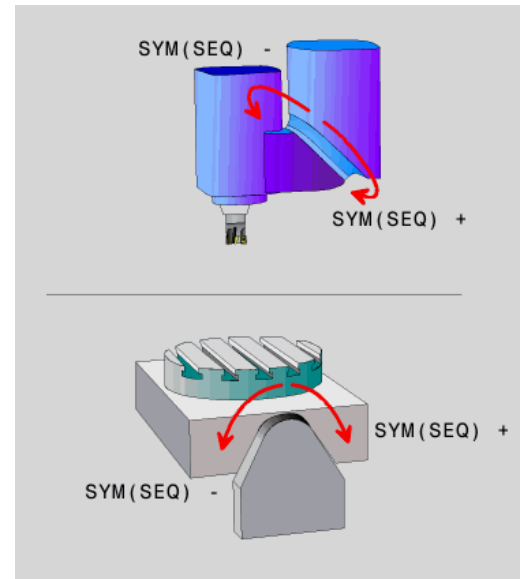


Bestäm symmetripunkten på följande sätt:

- ▶ **PLANE SPATIAL** utförs med en godtycklig rymdvinkel och **SYM+**
- ▶ Spara masteraxelns axelvinkel i en Q-parameter, t.ex. -80
- ▶ **PLANE SPATIAL**-funktion upprepas med **SYM-**
- ▶ Spara masteraxelns axelvinkel i en Q-parameter, t.ex. -100
- ▶ Skapa medelvärde, t.ex. -90  
Medelvärdet motsvarar symmetripunkten.

### Referens för SEQ

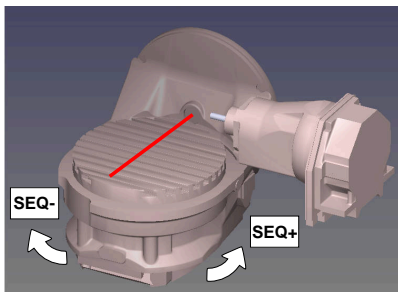

### Referens för SYM

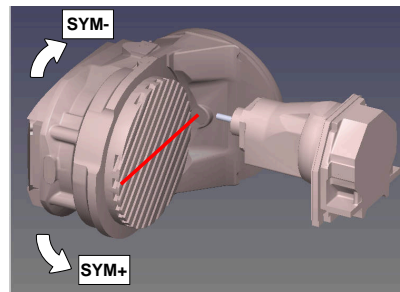

Med hjälp av funktionen **SYM** väljer du en av lösningmöjligheterna i förhållande till masteraxelns symmetripunkt:

- **SYM+** positionerar masteraxeln i den positiva halvan i förhållande till symmetripunkten
- **SYM-** positionerar masteraxeln i den negativa halvan i förhållande till symmetripunkten

Med hjälp av funktionen **SEQ** väljer du en av lösningsmöjligheterna i förhållande till masteraxelns grundläge:

- **SEQ+** positionerar masteraxeln i det positiva tiltområdet i förhållande till grundläget
- **SEQ-** positionerar masteraxeln i det negativa tiltområdet i förhållande till grundläget

Om den lösning som du har valt via **SYM (SEQ)** inte ligger inom maskinens rörelseområde kommer styrsystemet att presentera felmeddelandet **Vinkel ej tillåten**.



Vid användning av **PLANE AXIAL** har funktionen **SYM (SEQ)** inte någon inverkan.

När du inte definierar **SYM (SEQ)** bestämmer styrsystemet lösningen enligt följande:



- 1 Styrsystemet beräknar om de båda lösningsmöjligheterna ligger inom rotationsaxelns rörelseområde
- 2 Två lösningsmöjligheter: Utgående från rotationsaxelns aktuella position väljs den lösningsvariant som innebär den kortaste sträckan
- 3 En lösningsmöjlighet: Den enda lösningen väljs
- 4 Ingen lösningsmöjlighet: Felmeddelande **Vinkel ej tillåten** presenteras

**Exempel**

**Maskin med C-rundbord och A-tiltbord. Programmerad funktion:  
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Ändläge	Startposition	SYM = SEQ	Resultande axelpositioner
Ingen	A+0, C+0	ej progr.	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	ej progr.	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	ej progr.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Felmeddelande
-90 < A < +10	A+0, C+0	-	A-45, C-90

**Maskin med B-rundbord och A-tiltbord (gränslägesbrytare A +180 och -100). Programmerad funktion: PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0 SPC+0**

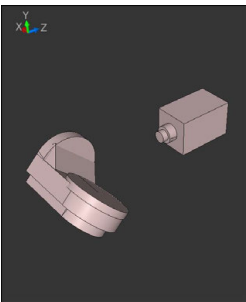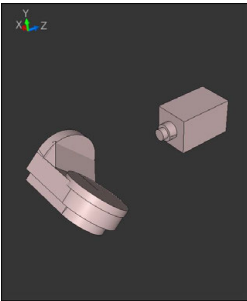SYM	SEQ	Resultande axelpositioner	Kinematikvy
+		A-45, B+0	
-		Felmeddelande	<b>Ingen lösning i det begränsade området</b>
	+	Felmeddelande	<b>Ingen lösning i det begränsade området</b>
	-	A-45, B+0	

**i** Symmetripunktens läge beror på kinematiken. När du förändrar kinematiken (t.ex. växling av huvud), ändra sig symmetripunktens läge.  
Beroende på kinematiken motsvarar positiv rotationsriktning för **SYM** inte positiv rotationsriktning för **SEQ**. Fastställ därför alltid symmetripunktens läge och i rotationsriktningen för **SYM** i varje maskin före programmeringen.

### Val av transformationstyp

Transformationstyperna **COORD ROT** och **TABLE ROT** påverkar orienteringen av bearbetningsplanets koordinatsystem genom axelpositionen av en så kallad fri rotationsaxel.

Inmatningen av **COORD ROT** eller **TABLE ROT** är valfri.


En godtycklig rotationsaxel blir en fri rotationsaxel vid följande konstellation:

- Rotationsaxeln har inte någon inverkan på verktygslutningen eftersom rotationsaxeln och verktygsaxeln är parallella med varandra i tiltläget
- Rotationsaxeln är den första rotationsaxeln utgående från arbetsstycket i den kinematiska kedjan

Inverkan av transformationstyperna **COORD ROT** och **TABLE ROT** är därmed beroende av den programmerade rymdvinkeln och maskinens kinematik.

**i** Programmeringsanvisning:

- Om det inte finns någon fri rotationsaxel i ett visst tiltläge har transformationstyperna **COORD ROT** och **TABLE ROT** inte någon inverkan.
- Vid funktionen **PLANE AXIAL** har transformationstyperna **COORD ROT** och **TABLE ROT** inte någon inverkan.

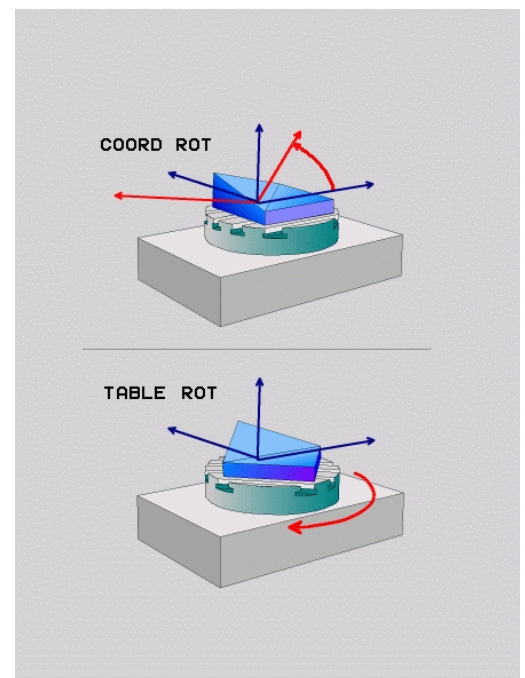

### Inverkan med en fri rotationsaxel



Programmeringsanvisning

- För positionsbeteendet vid transformationstyperna **COORD ROT** och **TABLE ROT** är det irrelevant om den fria rotationsaxeln befinner sig i bordet eller i huvudet.
- Den resulterande axelpositionen för den fria rotationsaxeln är bland annat beroende av en aktiv grundvridning.
- Orienteringen hos bearbetningsplanets koordinatsystem är dessutom beroende av en programmerad rotation, t.ex. med hjälp av cykel **G73 VRIDNING**.

#### Softkey

#### Funktion



#### COORD ROT:

- > Styrsystemet positionerar den fria rotationsaxeln till 0
- > Styrsystemet orienterar bearbetningsplanets koordinatsystem enligt den programmerade rymdvinkeln



#### TABLE ROT med:

- SPA **och** SPB **lika med** 0
- SPC **lika med eller ej lika med** 0
- > Styrsystemet orienterar den fria rotationsaxeln enligt den programmerade rymdvinkeln
- > Styrsystemet orienterar bearbetningsplanets koordinatsystem enligt den baskoordinatsystemet

#### TABLE ROT med:

- **minst** SPA **eller** SPB **ej lika med** 0
- SPC **lika med eller ej lika med** 0
- > Styrsystemet positionerar inte den fria rotationsaxeln, positionen före tiltningen av bearbetningsplanet behålls
- > Eftersom arbetsstycket inte medpositioneras, orienterar styrsystemet bearbetningsplanets koordinatsystem enligt den programmerade rymdvinkeln




När ingen transformationstyp har valts, använder styrsystemet för **PLANE**-funktionen transformationstypen **COORD ROT**

**Exempel**

Följande exempel visar inverkan av transformationstypen **TABLE ROT** i kombination med en fri rotationsaxel.

...	
<b>N60 G00 B+45 R0*</b>	Förpositionera rotationsaxel
<b>N70 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT*</b>	3D-vridning av bearbetningsplanet
...	

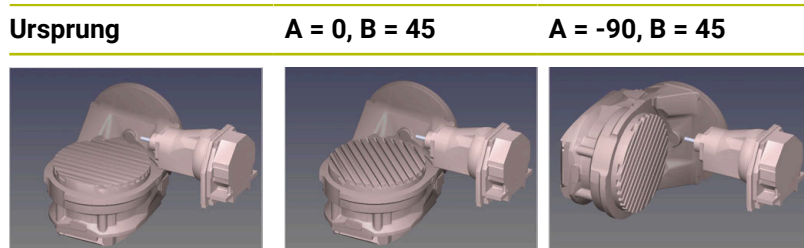

- > Styrsystemet positionerar B-axeln till axelvinkeln B+45
- > Vid det programmerade tillläget med SPA-90 blir B-axeln fri rotationsaxel
- > Styrsystemet positionerar inte den fria rotationsaxeln, B-axelns position före tiltningen av bearbetningsplanet behålls
- > Eftersom arbetsstycket inte medpositioneras, orienterar styrsystemet bearbetningsplanets koordinatsystem enligt den programmerade rymdvinkeln SPB+20

**Tilta bearbetningsplan utan rotationsaxlar**

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.  
Maskintillverkaren måste ta hänsyn till den exakta vinkeln, t.ex. ett monterat vinkelhuvud, i kinematikbeskrivningen.

Du kan även justera in programmerade bearbetningsplan vinkelrätt mot verktyget utan rotationsaxlar, t.ex. för att anpassa bearbetningsplanet efter ett monterat vinkelhuvud.

Med funktionen **PLANE SPATIAL** och positioneringsbeteendet **STAY** tiltar du bearbetningsplanet till den av maskintillverkaren angivna vinkeln.

Exempel monterat vinkelhuvud med fast verktygsriktning **Y**:

**Exempel**

**N110 T 5 G17 S4500\***

**N120 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY\***



Tiltvinkeln måste passa exakt till verktygsvinkeln, annars presenterar styrsystemet ett felmeddelande.

## 11.3 Tiltad bearbetning (option #9)

### Funktion

I samband med **PLANE**-funktioner och **M128** kan du utföra tiltad bearbetning i ett tiltat bearbetningsplan.


Tiltad bearbetning är möjlig med hjälp av följande funktioner:

- Tiltad bearbetning med hjälp av inkrementell förflyttning av en rotationsaxel



Tiltad bearbetning i ett tiltat bearbetningsplan är bara möjlig med radiefräsar.

**Ytterligare information:** "Kompensera verktygspositionering med FUNCTION TCPM (option #9)", Sida 447

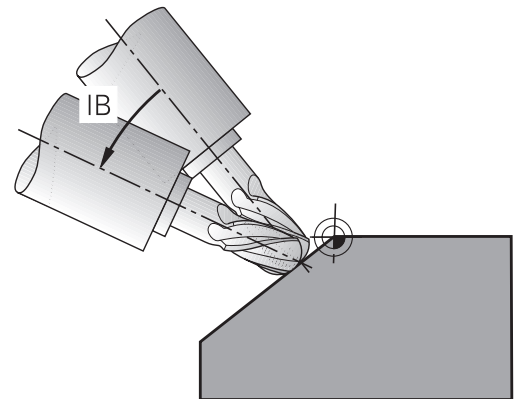

### Tiltad bearbetning med hjälp av inkrementell förflyttning av en rotationsaxel

- ▶ Frikörning av verktyget
- ▶ Definiera en valfri PLANE-funktion, beakta positioneringsbeteendet
- ▶ Aktivera M128
- ▶ Inkrementell förflyttning av önskad ingreppsvinkel i motsvarande axel via ett rätlinjeblock

### Exempel

* - ...	
N12 G00 G40 Z+50*	; Positionera på säker höjd
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F900*	; Definiera och aktivera PLANE-funktion
N14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS	; Aktivera TCPM
N15 G01 G91 F1000 B-17*	; Tilta verktyg
* - ...	



## 11.4 Tilläggsfunktioner för rotationsaxlar

### Matning i mm/min vid rotationsaxlar A, B, C: M116 (Option #8)

#### Standardbeteende

Styrsystemet tolkar den programmerade matningen som grader/ minut för en rotationsaxel (i MM-program och även i tum-program). Banhastigheten beror alltså på hur långt från rotationsaxelns centrum som från verktygets mittpunkt befinner sig.

Ju större avståndet är desto högre blir banhastigheten.

#### Matning i mm/min vid rotationsaxlar med M116



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Observera i samband med vinkelhuvuden att maskinens geometri är definierad av maskintillverkaren i kinematikbeskrivningen. Om du använder ett vinkelhuvud för bearbetningen måste du välja rätt kinematik.



Programmeringsanvisning:

- Funktionen **M116** kan användas med rotationsaxlar i bordet och i huvudet.
- Funktionen **M116** är också verksam vid aktiv funktion **VRID BEARBETNINGSPLAN**.
- En kombination av funktionerna **M128** eller **TCPM** med **M116** är inte möjlig. När du vid aktiv funktion **M128** eller **TCPM** vill aktivera **M116** för en axel, måste du med hjälp av funktionen **M138** deaktivera utjämningsrörelsen för denna axel indirekt. Indirekt för att du med **M138** anger axlar som funktionen **M128** eller **TCPM** skall påverka. Därmed påverkar **M116** automatiskt de axlar som inte har valts med **M138**.  
**Ytterligare information:** "Val av rotationsaxlar: M138", Sida 445
- Utan funktionen **M128** eller **TCPM** kan **M116** även påverka två rotationsaxlar samtidigt.

Styrsystemet tolkar den programmerade matningen som mm/ minut för en rotationsaxel (eller 1/10 tum/min). Därvid beräknar styrsystemet matningen för det aktuella NC-blocket i blockets början. Matningen i en rotationsaxel ändrar sig inte inom ett NC-block även om verktyget förflyttas mot rotationsaxelns centrum.

#### Verkan

**M116** verkar i bearbetningsplanet. Med **M117** upphäver du **M116**. Vid programslutet upphävs alltid **M116**.

**M116** aktiveras i blockets början.

## Förflytta rotationsaxlar närmaste väg: M126

### Standardbeteende



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Rotationsaxlarnas positioneringsbeteende är en maskinberoende funktion.

**M126** har endast effekt på modulo-axlar.

På modulo-axlar vars modulo-längd på 0°-360° har överskridits börjar axelpositionen åter på startvärdet 0°. Detta gäller oändligt roterbara mekaniska axlar.

På icke modulo-axlar är den maximala rotationen mekaniskt begränsad. Visningen av rotationsaxelns positionsvärde återställs inte till startvärdet, t.ex. 0°-540°.

Maskinparametern **shortestDistance** (nr 300401) fastställer standardbeteendet vid positionering av rotationsaxlarna. Den påverkar bara rotationsaxlar vars positionsvisning är begränsad till ett rörelseområde under 360°. Om parametern är inaktiv kör styrsystemet den programmerade sträckan från ärpositionen till börpositionen. Om parametern är aktiv kör styrsystemet fram till börpositionen längs den kortaste sträckan (även utan **M126**).

### Beteende utan M126:

Utan **M126** kör styrsystemet en rotationsaxel, vars positionsvisning har minskats till ett värde under 360°, längs en lång sträcka.

Exempel:

Är-position	Bör-position	Rörelsesträcka
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

### Beteende med M126

Med **M126** kör styrsystemet en rotationsaxel, vars positionsvisning har minskats till ett värde under 360°, längs en kort sträcka.

Exempel:

Är-position	Bör-position	Rörelsesträcka
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

### Verkan

**M126** har effekt i början av ett block.

**M127** och ett programslut återställer **M126**.

## Reducera positionsvärdet i rotationsaxel till ett värde under 360°: M94

### Standardbeteende

Styrsystemet förflyttar verktyget från det aktuella vinkelvärdet till det programmerade vinkelvärdet.

### Exempel:

Aktuellt vinkelvärde:	538°
Programmerat vinkelvärde:	180°
Faktisk väg:	-358°

### Beteende med M94

Vid blockets början reducerar styrsystemet det aktuella vinkelvärdet till ett värde mindre än 360°. Därefter sker förflyttningen till det programmerade värdet. Om det finns flera aktiva rotationsaxlar, minskar **M94** positionsvärdet i alla rotationsaxlar. Alternativt kan en specifik rotationsaxel anges efter **M94**. Styrsystemet reducerar då bara positionsvärdet i denna axel.

När du har angivit en förflyttningsbegränsning eller ett mjukvarugränsläge är aktivt, är **M94** utan funktion för den aktuella axeln.

<b>N210 M94*</b>	; Minska visningsvärden för alla aktiva rotationsaxlar
<b>N210 M94 C*</b>	; Minska visningsvärde för C-axeln
<b>M110 G00 C+180 M94*</b>	; Minska visningsvärden för alla aktiva rotationsaxlar och sedan köra med C-axeln på det programmerade värdet

### Verkan

**M94** är bara verksam i de NC-block som **M94** har programmerats i. **M94** aktiveras i blockets början.

## **Bibehåll verktygsspetsens position vid positioneringen av tiltaxlar (TCPM): M128 (option 9)**

### **Standardbeteende**

Om verktygets lutningsvinkel ändras, uppstår en förskjutning av verktygsspetsen i förhållande till börpositionen. Styrsystemet kompenserar inte denna förskjutning. Om användaren inte tar hänsyn till avvikelserna i NC-programmet, kommer bearbetningen att förskjutas.

**Beteende med M128 (TCPM: Tool Center Point Management)**

Om en styrd rotationsaxels position ändrar sig i NC-programmet så förblir verktygsspetsens position oförändrad i förhållande till arbetsstycket under vridningsrörelsen.


**HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Rotationsaxlar med Hirth-koppling måste köras ut ur kuggkopplingen för att kunna vridas. Under utkörning och tillträelsen finns det kollisionsrisk!

- Frikör verktyget innan du förändrar rotationsaxelns läge

Efter **M128** kan man även ange en maximal matningshastighet för styrsystemets utjämningsrörelser i de linjära axlarna.

Om du vill förändra rotationsaxlarnas vinklar med handratten under programkörningen, använder du **M128** i kombination med **M118**. Överlagring av en handratspositionering sker vid aktiv **M128**, beroende på inställningarna i 3D-ROT-menyn i driftart **MANUELL DRIFT**, i det aktiva koordinatsystemet eller i det icke tiltade koordinatsystemet.

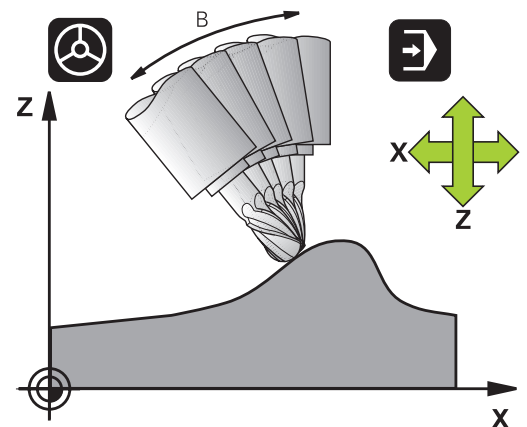



Programmeringsanvisning:

- Före positioneringar med **M91** eller **M92** och före ett **T**-block ska **M128** återställas
- För att undvika konturavvikelser får man endast använda kulfräsar tillsammans med **M128**
- Verktygslängden måste utgå från Fullradiefräs kulcentrum
- När **M128** är aktiv presenterar styrsystemet symbolen **TCPM** i statuspresentationen
- Funktionerna **TCPM** eller **M128** i kombination med funktionerna **Dynamisk kollisionsövervakning DCM** och dessutom **M118** är inte möjliga
- Med den valfria maskinparametern **presetToAlignAxis** (nr 300203) definierar maskintillverkaren axelspecifikt hur styrsystemet ska tolka förskjutningar. Vid **FUNCTION TCPM** och **M128** är maskinparametern bara relevant för den rotationsaxel som roterar kring verktygsaxeln (oftast **C\_OFFS**).

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Om maskinparametern inte har definierats eller har definierats med värdet **TRUE** kan du kompensera ett arbetsstyckes snedställning i planet med förskjutningen. Förskjutningen påverkar orienteringen hos arbetsstyckeskoordinatsystemet **W-CS**.

**Ytterligare information:**

"Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS", Sida 82

- Om maskinparametern har definierats med värdet **FALSE** kan du inte kompensera arbetsstyckets snedställning i planet med förskjutningen. Styrsystemet tar inte hänsyn till förskjutningen under exekveringen.

**M128 vid tippningsbord**

När man programmerar en förflyttning av tiltbord vid aktiv **M128** vrider styrsystemet med koordinatsystemet. Vrider man t.ex. C-axeln med 90° (genom positionering eller genom nollpunktsförskjutning) och därefter programmerar en rörelse i X-axeln kommer styrsystemet att utföra förflyttningen i maskinaxel Y.

Styrsystemet transformerar även den inställda utgångspunkten eftersom denna har förflyttats genom rundbordsrörelsen.

**M128 vid tredimensionell verktygskompensering**

När man utför en tredimensionell radiekompensering vid aktiv **M128** och aktiv radiekompensering **G41/G42**, positionerar styrsystemet rotationsaxlarna automatiskt vid vissa maskingeometrier (Peripheral Milling).

**Verkan**

**M128** aktiveras i blockets början, **M129** vid blockets slut. **M128** är även verksam i de manuella driftarterna och förblir aktiv efter en växling av driftart. Matningen för utjämningsrörelsen är verksam ända tills en ny programmeras eller **M128** upphävs med **M129**.

Man upphäver **M128** med **M129**. När du väljer ett nytt NC-program i en programkörningsdriftart, återställer styrsystemet också **M128**.

**Exempel: Utför utjämningsrörelser med en matning på maximalt 1000 mm/min**

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000*
```

### Tiltfräsning med icke styrda rotationsaxlar

När din maskin är utrustad med icke styrda rotationsaxlar (så kallade räknaraxlar), kan du även med dessa axlar utföra tiltade bearbetningar i kombination med **M128**.

Gör då på följande sätt:

- 1 Positionera rotationsaxlarna manuellt till den önskade positionen.  
**M128** får då inte vara aktiv
- 2 Aktivera **M128**: Styrsystemet läser alla tillgängliga rotationsaxlars ärvärden, beräknar utifrån dessa verktygspetsens nya position och uppdaterar positionspresentationen
- 3 De erforderliga kompenseringsrörelserna utför styrsystemet vid nästa positioneringsblock
- 4 Utför bearbetningen
- 5 Upphäv **M128** med **M129** vid programmets slut och positionera rotationsaxlarna tillbaka till utgångspositionen



Så länge **M128** är aktiv, övervakar styrsystemet de icke styrda rotationsaxlarnas ärpositioner. Om ärpositionen avviker mer än ett av maskintillverkaren definierat värde från börpositionen, kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande och stoppa programexekveringen.



## Val av rotationsaxlar: M138

### Standardbeteende

Styrsystemet tar vid funktionerna **M128** och **VRID BEARBETNINGSPLAN** hänsyn till rotationsaxlarna som din maskintillverkare har definierat i maskinparametrarna.

### Beteende med M138

Styrsystemet tar vid de ovan angivna funktionerna hänsyn till endast de rotationsaxlar som man har definierat med **M138**.



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
När du reducerar antalet rotationsaxlar med funktionen **M138**, kan din maskins tilmöjligheter begränsas. Din maskintillverkare bestämmer om styrsystemet skall ta hänsyn till axelvinklarna i de bortvalda axlarna eller sätta dem till 0.

### Verkan

**M138** aktiveras i blockets början.

**M138** återställs genom att **M138** programmeras utan inmatning av rotationsaxlar.

### Exempel

Ta endast hänsyn till rotationsaxel C vid de ovan angivna funktionerna.

```
N110 G00 Z+100 G40 M138 C* ; definiera hänsyn till C-axeln
```

## Ta hänsyn till maskinens kinematik i ÄR/BÖR-positioner vid blockslutet: M144 (Option #9)

### Standardbeteende

När kinematiken ändras, t.ex. genom att växla in en tilläggs spindle eller inmatning av en lutningsvinkel, kompenserar inte styrsystemet ändringen. Om användaren inte tar hänsyn till kinematikändringen i NC-programmet, kommer bearbetningen att förskjutas.

### Beteende med M144



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Observera i samband med vinkelhuvuden att maskinens geometri är definierad av maskintillverkaren i kinematikbeskrivningen. Om du använder ett vinkelhuvud för bearbetningen måste du välja rätt kinematik.

Med funktionen **M144** tar hänsyn till ändringen av maskinkinematiken i positionspresentationen och kompenserar förskjutningen av verktygsspetsen i förhållande till arbetsstycket.



Programmerings- och handhanvandeansvisning:

- Trots aktiv **M144** kan du positionera med **M91** eller **M92**.
- Visningen av positionsvärdet i driftart **PROGRAM BLOCKFÖLJD** och **PROGRAM ENKELBLOCK** ändrar sig först efter att rotationsaxlarna har nått sina slutpositioner.

### Verkan

**M144** aktiveras i blockets början. **M144** fungerar inte i kombination med **M128** eller Tiltning av bearbetningsplanet.

**M144** upphävs genom att **M145** programmeras.

## 11.5 Kompensera verktygspositionering med FUNCTION TCPM (option #9)

### Funktion




Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Observera i samband med vinkelhuvuden att maskinens geometri är definierad av maskintillverkaren i kinematikbeskrivningen. Om du använder ett vinkelhuvud för bearbetningen måste du välja rätt kinematik.

**FUNCTION TCPM** är en vidareutveckling av funktionen **M128**, med vilken du kan bestämma styrsystemets beteende vid positioneringen av rotationsaxlarna.

Med **FUNCTION TCPM** kan du själv definiera olika funktioners verkningssätt:

- Verkningssätt för den programmerade matningen: **F TCP / F CONT**
- Tolkningen av de i NC-programmet programmerade rotationsaxelkoordinaterna: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Orienteringsinterpoleringstyp mellan start- och målposition: **PATHCTRL AXIS/PATHCTRL VECTOR**
- Valfri selektering av verktygets utgångspunkt och rotationscentrum: **REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**
- Valfri matningsbegränsning för kompenseringsrörelser i linjärxlarna vid rörelser med rotationsaxeldel: **F**

När **FUNCTION TCPM** är aktiv presenterar styrsystemet symbolen **TCPM** i positionspresentationen.

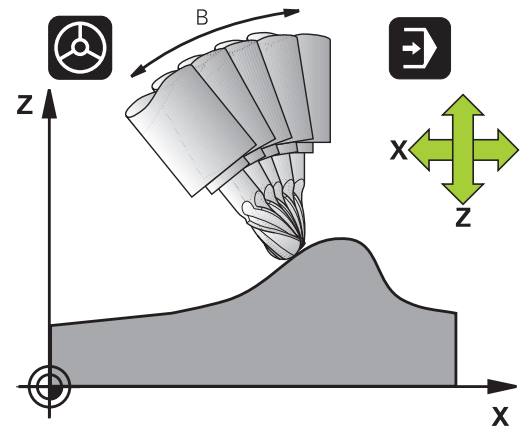

### HÄNVISNING

#### Varning kollideringsrisk!

Rotationsaxlar med Hirth-koppling måste köras ut ur kuggkopplingen för att kunna vridas. Under utkörning och tillträelsen finns det kollideringsrisk!

- ▶ Frikör verktyget innan du förändrar rotationsaxelns läge



Programmeringsanvisning:

- Före positioneringar med **M91** eller **M92** och före ett **TOOL CALL**-block skall **FUNCTION TCPM** återställas.
- Vid ytfräsning ska enbart Fullradiefräs användas för att undvika konturskador. I kombination med andra verktygsformer ska NC-programmet kontrolleras med hjälp av den grafiska simuleringen beträffande potentiella konturskador.
- Med den valfria maskinparametern **presetToAlignAxis** (nr 300203) definierar maskintillverkaren axelspecifikt hur styrsystemet ska tolka förskjutningar. Vid **FUNCTION TCPM** och **M128** är maskinparametern bara relevant för den rotationsaxel som roterar kring verktygsaxeln (oftast **C\_OFFS**).

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Om maskinparametern inte har definierats eller har definierats med värdet **TRUE** kan du kompensera ett arbetsstyckes snedställning i planet med förskjutningen. Förskjutningen påverkar orienteringen hos arbetsstyckeskoordinatsystemet **W-CS**.

**Ytterligare information:**

"Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS", Sida 82

- Om maskinparametern har definierats med värdet **FALSE** kan du inte kompensera arbetsstyckens snedställning i planet med förskjutningen. Styrsystemet tar inte hänsyn till förskjutningen under exekveringen.

## Definiera FUNCTION TCPM

SPEC  
FCT

- ▶ Välj specialfunktioner

PROGRAM-  
FUNKTIONER

- ▶ Välj programmeringshjälp

FUNCTION  
TCPM

- ▶ Välj funktion **FUNCTION TCPM**


## Verkningsätt för den programmerade matningen

För definition av den programmerade matningens verkningsätt erbjuder styrsystemet två funktioner:

- F  
TCP

 ▶ **F TCP** bestämmer att den programmerade matningen skall tolkas som den faktiska relativa hastigheten mellan verktygets spets (**tool center point**) och arbetsstycket
- F  
CONTOUR

 ▶ **F CONT** bestämmer att den programmerade matningen skall tolkas som banhastighet för de axlar som är programmerade i respektive NC-block

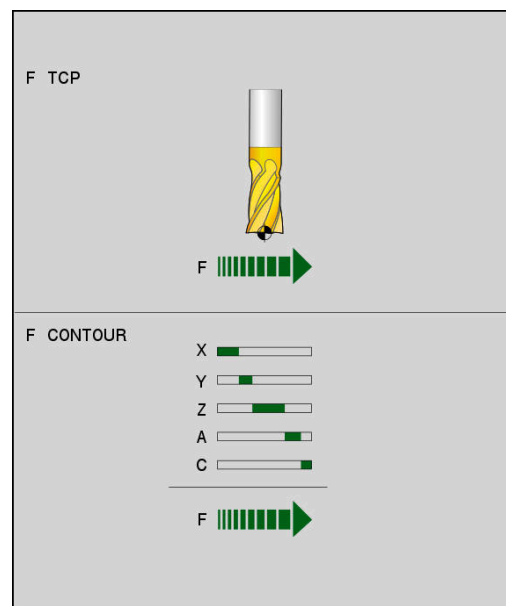

## Exempel

...	
N130 FUNCTION TCPM F TCP ...	Matningen avser verktygsspetsen
N140 FUNCTION TCPM F CONT ...	Matningen tolkas som banhastighet
...	

## Tolkning av de programmerade rotationsaxelkoordinaterna

Maskiner med 45°-spindelhuvuden eller 45°-tiltbord hade tidigare ingen möjlighet att på ett enkelt sätt ställa in verktygets lutningsvinkel eller en verktygsorientering i förhållande till det för tillfället aktiva koordinatsystemet (rymdvinkel). Denna funktionalitet kunde endast realiserats via externt genererade NC-program med ytnormalvektorer (LN-block).

Styrsystemet erbjuder följande funktionalitet:

AXIS  
POSITION

- ▶ **AXIS POS** bestämmer att styrsystemet skall tolka rotationsaxlarnas programmerade koordinater som börpositioner för respektive fysisk axel


AXIS  
SPATIAL

- ▶ **AXIS SPAT** bestämmer att styrsystemet skall tolka rotationsaxlarnas programmerade koordinater som rymdvinkel



Programmeringsanvisning:

- Valet **AXIS POS** är i huvudsak lämplig i kombination med rätvinkligt placerade rotationsaxlar. Bara när de programmerade rotationsaxelkoordinaterna är korrekt definierade i förhållande till bearbetningsplanets önskade orientering (t.ex. programmerat med hjälp av ett CAM-system), kan du även använda **AXIS POS** vid avvikande maskinkoncept (t.ex. 45°-spindelhuvuden).
- Med hjälp av valet **AXIS SPAT** definierar du rymdvinkel, som hänvisar till inmatnings-koordinatsystemet **I-CS**. Den definierade vinkeln verkar då som en inkrementell rymdvinkel. Programmera alltid **SPA**, **SPB** och **SPC** med **AXIS SPAT** i det första förflyttningsblocket efter funktionen **FUNCTION TCPM**, även vid rymdvinklar på 0°.

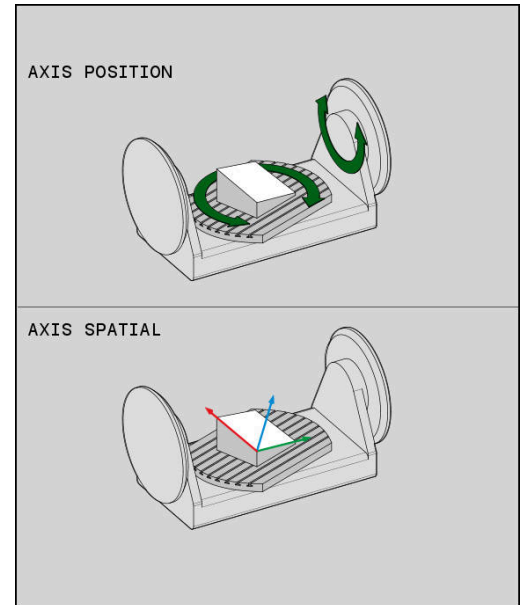

### Exempel

...	
N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Rotationsaxel-koordinater är axelvinkel
...	
N180 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	Rotationsaxel-koordinater är rymdvinkel
N200 G00 A+0 B+45 C+0	Inställning av verktygsorientering till B+45 grader (rymdvinkel). Rymdvinkel A och C definieras till 0
...	

## Orienteringsinterpolering mellan start- och slutposition

Med dessa funktioner definierar man hur verktygsorienteringen ska interpolera mellan de programmerade start- och slutpositionerna:

- PATH CONTROL AXIS**
- ▶ **PATHCTRL AXIS** definierar att rotationsaxlarna skall interpoleras linjärt mellan start- och slutpositionen. Ytan som erhålls genom fräsning med verktygets periferi (**Peripheral Milling**) är inte alltid jämn och beror på maskinkinetiken.
- PATH CONTROL VECTOR**
- ▶ **PATHCTRL VECTOR** definierar att verktygsorienteringen inom NC-blocket alltid skall ligga i samma plan som anges av start- och slutorienteringen. Om vektorn mellan start- och slutpositionen ligger i detta plan erhålls en jämnt yta vid fräsning med verktygets periferi (**Peripheral Milling**).

I båda fallen förflyttas verktygets programmerade utgångspunkt på en rät linje mellan start- och slutpositionen.

**i** För att få en kontinuerlig fleraxlad rörelse kan du definiera cykel **G62** med en **tolerans för rotationsaxlar**.  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

### PATHCTRL AXIS

Varianten **PATHCTRL AXIS** används i NC-program som har små orienteringsändringar per NC-block. Vinkeln **TA** i cykel **G62** får vara stor.

**PATHCTRL AXIS** kan användas både vid Face Milling och Peripheral Milling.

**Ytterligare information:** "Exekvera CAM-program", Sida 458


**i** HEIDENHAIN rekommenderar varianten **PATHCTRL AXIS**. Denna möjliggör en jämnare rörelse, vilket har en positiv effekt på ytkvaliteten.

### PATHCTRL VECTOR

Varianten **PATHCTRL VECTOR** används vid periferifräsning med stora orienteringsändringar per NC-block.

### Exempel

...	
<b>N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS*</b>	Rotationsaxlarna interpoleras linjärt mellan NC-blockets start- och slutposition.
<b>N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR*</b>	Rotationsaxlarna interpoleras så att verktygsvektorn inom NC-blocket alltid ligger i samma plan som anges av start- och slutorienteringen.
...	

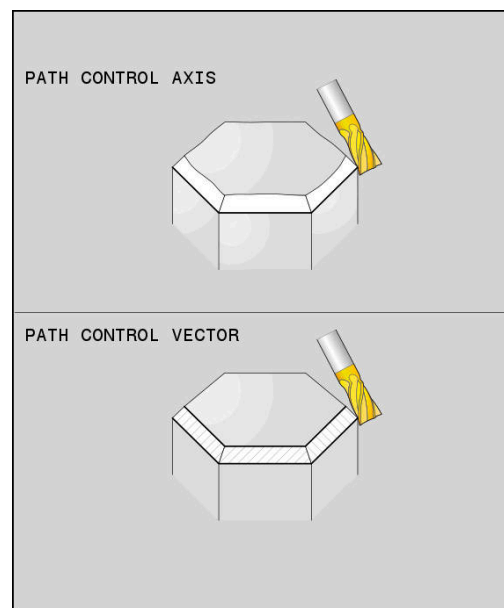

## Selektering av verktygets utgångspunkt och vridningscentrum

För definition av verktygets utgångspunkt och vridningscentrum erbjuder styrsystemet följande funktioner:

- REF POINT  
TIP-TIP

▶ **REFPNT TIP-TIP** placerad vid (teoretisk) verktygspetsen. Vridningscentrum ligger också i verktygsspetsen
- REF POINT  
TIP-CNT

▶ **REFPNT TIP-CENTER** placerad vid verktygspetsen. Vid ett fräsverktyg positionerar styrsystemet i förhållande till den teoretiska spetsen, vid ett svarvverktyg till den virtuella spetsen. Vridningscentrum ligger i nosradiens mittpunkt.
- REF POINT  
CNT-CNT

▶ **REFPNT CENTER-CENTER** placerad vid nosradiens mittpunkt. Vridningscentrum ligger också i nosradiens mittpunkt.

Inmatning av utgångspunkten är valfri. När du inte anger den, använder styrsystemet **REFPNT TIP-TIP**.

### REFPNT TIP-TIP

Varianten **REFPNT TIP-TIP** motsvarar standardbeteendet för **FUNCTION TCPM**. Du kan använda alla cykler och funktioner som också var tillåtna innan.

### REFPNT TIP-CENTER

Varianten **REFPNT TIP-CENTER** är huvudsakligen utformad för användning med svarvverktyg. Här sammanfaller vridningspunkten och positioneringspunkten inte. Vid ett NC-block hålls vridningspunkten (nosradiens mittpunkt) kvar på plats, verktygspetsen finner sig i blockets slut inte längre i sin utgångsposition.

Huvudmålet med valet av denna utgångspunkt är att vid svarvdrift kunna svarva komplexa konturer med aktiv radiekompensering och simultana tiltrörelser (simultansvarvning).


**Ytterligare information:** "Simultan svarvning", Sida 522

### REFPNT CENTER-CENTER

Varianten **REFPNT CENTER-CENTER** kan du använda för att kunna köra CAD-CAM genererade NC-program som har skapats i förhållande till skärradiens mittpunktsbana med verktyg som har mätts upp i förhållande till verktygsspetsen.

Funktionaliteten kunde tidigare bara uppnås genom att förkorta verktyget med **DL**. Varianten **REFPNT CENTER-CENTER** har fördelen, att styrsystemet känner till verktygets verkliga längd och **DCM** kan skydda det.

Om du programmerar fickfräsningscykler med **REFPNT CENTER-CENTER** kommer styrsystemet att generera ett felmeddelande.

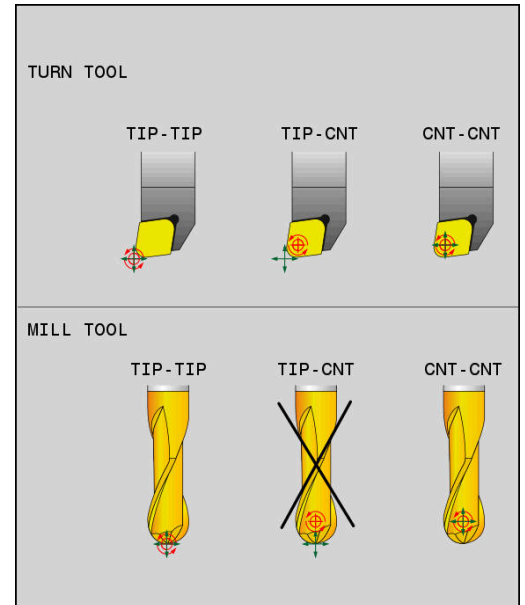



**Exempel**

...	
<b>N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP*</b>	Verktygets utgångspunkt och vridningscentrum ligger i verktygspetsen
<b>N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER*</b>	Verktygets utgångspunkt och vridningscentrum ligger i nosradiens mittpunkt
...	


**Begränsning av linjäxelmätning**

Med den valfria inmatningen **F** begränsar du linjäxellarnas matning vid rörelser med rotationsaxeldelar.

Därigenom kan snabba kompenseringrörelser förhindras, t.ex. vid returrörelser med snabbtransport.



Välj inte ett alltför lågt värde för begränsning av linjäxelmätningen, då det kan förekomma kraftiga matningsvariationer vid verktygets utgångspunkt (TCP). Matningsvariationer medför lägre ytkvalitet. Matningsbegränsningen verkar även vid aktiv **FUNCTION TCPM** enbart vid rörelser med en rotationsaxeldel, inte vid rena linjäxelrörelser.

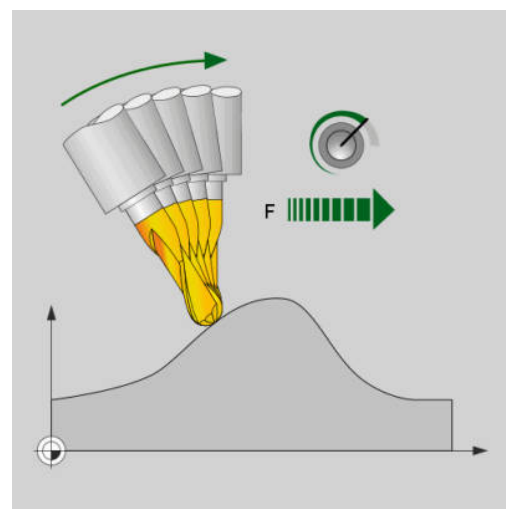

Begränsningen av linjäxelmätningen är verksam tills du gör en ny programmering eller en återställning av **FUNCTION TCPM**.

**Exempel**

<b>13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER F1000</b>	Maximal matning för kompenseringrörelsen i linjäxlarna är 1000 mm/min
---	---

**Återställa FUNCTION TCPM**

RESET

TCPM

- ▶ **FUNCTION RESET TCPM** används när du vill återställa funktionen explicit i ett NC-program



När du i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** eller **PROGRAM BLOCKFÖLJD** väljer ett nytt NC-program, återställer styrsystemet funktionen **TCPM** automatiskt.

**Exempel**

...	
<b>N250 FUNCTION RESET TCPM*</b>	Återställ FUNCTION TCPM
...	


## 11.6 Peripheral Milling: 3D-radiekompensering med M128 och radiekompensering (G41/G42)

### Användningsområde

Vid Peripheral Milling flyttar styrsystemet verktyget vinkelrätt mot rörelseriktningen och vinkelrät mot verktygsriktningen med summan av deltavärdena **DR** (verktygstabell och T-program). Kompenseringsriktningen bestämmer man med radiekompensering **G41/G42** (rörelseriktning Y+).

För att styrsystemet skall kunna uppnå den angivna verktygsorienteringen måste man aktivera funktionen **M128** och sedan aktivera verktygsradiekompenseringen. Styrsystemet positionerar då maskinens rotationsaxlar automatiskt så att verktyget uppnår den med rotationsaxlarnas koordinater fastställda verktygsorienteringen med den aktiva kompenseringen.

**Ytterligare information:** "Bibehåll verktygsspetsens position vid positioneringen av tiltaxlar (TCPM): M128 (option 9)", Sida 440

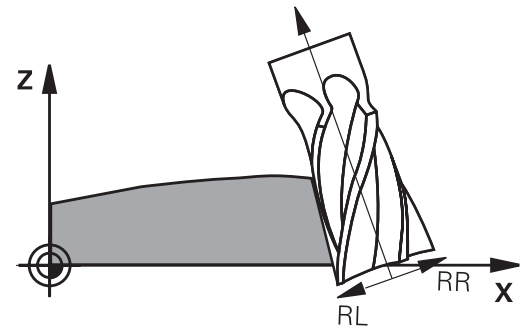

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion är endast möjlig med rymdvinkel. Din maskintillverkare definierar inmatningsmöjligheterna.  
Styrsystemet kan inte positionera rotationsaxlarna automatiskt i alla maskiner.



För 3D-verktygskompenseringen använder sig styrsystemet av de definierade **Deltavärdena**. Den totala verktygsradien ( $R + DR$ ) används bara av styrsystemet när du har aktiverat funktionen **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

**Ytterligare information:** "Tolkning av den programmerade banan", Sida 455

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Maskinens rotationsaxlar kan ha ett begränsat rörelseområde, t.ex. B-huvud med  $-90^\circ$  bis  $+10^\circ$ . En ändring av tiltvinkeln med mer än  $+10^\circ$  kan då leda till  $180^\circ$ -vridning av bordsaxeln. Under tiltrörelser finns det kollisionsrisk!

- ▶ Programmera i förekommande fall en säker position före tiltningen
- ▶ Testa försiktigt NC-programmet eller programavsnittet i driftläge **PROGRAM ENKELBLOCK**

Verktygsorienteringen kan man definiera i ett G01-block enligt följande beskrivning.

**Exempel: Definition av verktygsorienteringen med M128 och rotationsaxlarnas koordinater**


 
 
N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0*	Förpositionering
N20 M128*	Aktivera M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000*	Aktivera radiekompensering
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0*	Förflytta rotationsaxel (verktygsorientering)

**Tolkning av den programmerade banan**



Med funktionen **FUNCTION PROG PATH** bestämmer du om styrsystemet skall utföra 3D-radiekompenseringen som tidigare skall utgå från endast deltavärden eller från den totala verktygsradien. När du aktiverar **FUNCTION PROG PATH** motsvarar den programmerade koordinaten exakt konturkoordinaten. Med **FUNCTION PROG PATH OFF** stänger du av denna speciella tolkning.

**Tillvägagångssätt**

Gör på följande sätt vid definitionen:

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION PROG PATH**

Du har följande möjligheter:

Softkey	Funktion
	Aktivera tolkning av den programmerade banan som kontur Vid 3D-radiekompensering använder sig styrsystemet av hela verktygsradien <b>R + DR</b> och hela hörnradien <b>R2 + DR2</b> .
	Stäng av den speciella tolkningen av den programmerade banan Vid 3D-radiekompensering använder sig styrsystemet bara av deltavärden <b>DR</b> och <b>DR2</b> .

När du aktiverar **FUNCTION PROG PATH** tolkas den programmerade banan som kontur för alla 3D-kompenseringar ända tills du åter stänger av funktionen.

## Ingreppsvinkelberoende 3D-verktygsradiekompensering (Option #92)

### Användningsområde

Den effektiva kulradien på en kulfräs avviker från idealformen av produktionstekniska skäl. Den maximala formnoggrannheten bestäms av verktygsstillverkaren. Vanliga avvikelser ligger mellan 0,005 mm och 0,01 mm.

Formnoggrannheten kan sparas som en tabell med kompenseringsvärden. Tabellen innehåller vinkelvärden och den för varje vinkelvärde uppmätta avvikelserna från bör-radien **R2**.

Med software-optionen **3D-ToolComp** kan styrsystemet, beroende på verktygets ingreppspunkt, kompensera det definierade kompenseringsvärdet från kompenseringsvärdestabellen.

Dessutom kan man med software-optionen **3D-ToolComp** realisera en 3D-kalibrering av avkännarsystemet. Då läggs de uppmätta avvikelserna från avkännarkalibreringen in i kompenseringsvärdestabellen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



### Förutsättningar

För att kunna använda software-option **3D-ToolComp** (Option #92) behöver styrsystemet följande förutsättningar:

- Option #9 är frigiven
- Option #92 är frigiven
- Kolumnen **DR2TABLE** i verktygstabellen TOOL.T är frigiven
- I kolumnen **DR2TABLE** i verktygstabellen TOOL.T anges kompenseringsvärdestabellens namn (utan filextension) för det kompenserade verktyget
- I kolumnen **DR2** är 0 angivet
- NC-program med ytnormalvektorer (LN-block)

### Kompenseringsvärdestabell


Gör på följande sätt om du vill skapa kompenseringsvärdestabellen själv:

-  ▶ Öppna sökvägen **TNC:\system\3D-ToolComp** i filhanteringen
-  ▶ Tryck på softkey **NY FIL**
- ▶ Ange filnamn med extension **.3DTC**
- ▶ Styrsystemet öppnar en tabell som innehåller de nödvändiga kolumnerna för en kompenseringsvärdestabell.

Kompenseringsvärdestabellen innehåller tre kolumner:

- **NR:** Löpande radnummer
- **ANGLE:** Uppmätt vinkel i grader
- **DR2:** Radieavvikelse från börvärdet

Styrsystemet utvärderar max. 100 rader från kompenseringsvärdestabellen.

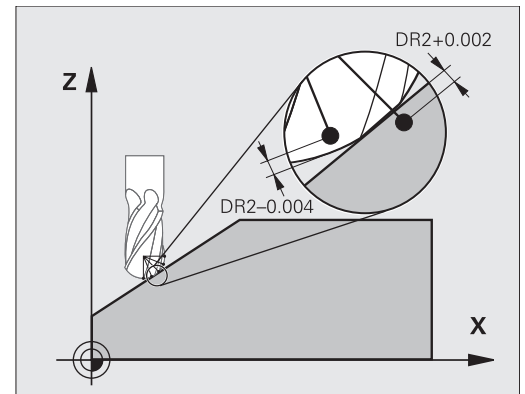


## Funktion

Om ett NC-program med ytnormalvektorer exekveras och en kompenseringstabell har tilldelats det aktiva verktyget i verktygstabellen TOOL.T (kolumn DR2TABLE), beräknar styrsystemet värdet från kompenseringstabellen istället för kompenseringvärdet i DR2 från TOOL.T.

Därmed tar styrsystemet hänsyn till kompenseringvärdet från kompenseringstabellen, vilket är definierat för verktygets beröringspunkt mot arbetsstycket. Ligger beröringspunkten mellan två kompenseringpunkter, interpolerar styrsystemet kompenseringvärdet linjärt mellan de båda intilliggande vinklarna.

Vinkelvärde	Kompenseringvärde
40°	0,03 mm uppmätt
50°	-0,02 mm uppmätt
45° (beröringspunkt)	+0,005 mm interpolerat

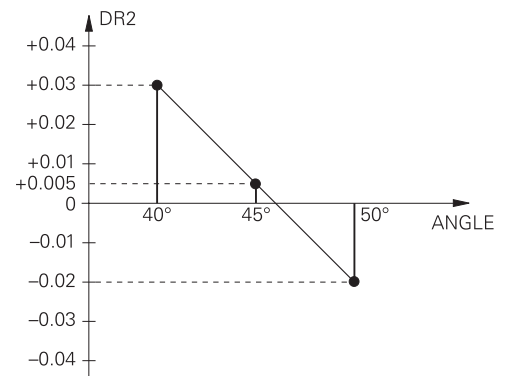

Handhavande- och programmeringsanvisningar:

- När styrsystemet inte kan fastställa något kompenseringvärde genom interpolation, presenteras ett felmeddelande.
- Trots att ett positivt kompenseringvärde har fastställts behövs inte **M107** (undertryck felmeddelande vid positiva kompenseringvärden).
- Styrsystemet beräknar antingen DR2 från TOOL.T eller ett kompenseringvärde från kompenseringstabellen. Ytterligare offsets, t.ex. en ytarbetsmån, kan definieras med DR2 i NC-programmet (kompenseringstabell **.tco** eller **TOOL CALL**-block).

## NC-program

Software-option **3D-ToolComp** (Option #92) fungerar bara vid NC-program som innehåller ytnormalvektorer.

Beakta hur verktyget är uppmätt vid genereringen i CAM-programmat:

- Generering av NC-program i förhållande till kulans sydpol kräver verktyg som är uppmätta i förhållande till verktygspetsen
- Generering av NC-program i förhållande till kulans centrum kräver verktyg som är uppmätta i förhållande till kulans centrum

## 11.7 Exekvera CAM-program

Om du skapar NC-program externt via ett CAM-system, ska du beakta de rekommendationer som kommer i följande avsnitt. Därmed kan du på bästa möjliga sätt utnyttja styrsystemet kraftfulla rörelse reglering och i regel uppnå bättre ytor på arbetsstycken med ännu kortare bearbetningstid. Styrsystemet uppnår en mycket hög konturnoggrannhet trots den höga bearbetningshastigheten. Grunden till detta är realtidsoperativsystemet HEROS 5 i kombination med funktionen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) i TNC 640. Detta ger styrsystemet möjlighet att även exekvera NC-program med hög punkttäthet på ett mycket bra sätt.

### Från 3D-modell till NC-program

Processen för att skapa ett NC-program från en CAD-modell kan förenklat beskrivas på följande sätt:

- ▶ **CAD: Modellgenerering**  
Konstruktionsavdelningen tar fram en 3D-modell för arbetsstycket som skall bearbetas. I bästa fall är 3D-modellen konstruerad i mitten av toleransbandet.
- ▶ **CAM: Generering av verktygsbanor, verktygskompensering**  
CAM-programmeraren fastställer bearbetningsstrategin för området på arbetsstycket som skall bearbetas. CAM-systemet beräknar banorna för verktygsrörelserna utifrån ytorna på CAD-modellen. Dessa verktygsbanor består av enskilda punkter, som CAM-systemet har beräknat genom att de ytor som ska bearbetas med hänsyn till kordafel och toleranser approximeras på bästa sätt. Så uppstår ett maskin neutralt NC-program, CLDATA (cutter location data). En postprocessor skapar utifrån CLDATA ett maskin- och styrsystemspecifikt NC-program som CNC-styrningen kan exekvera. Postprocessorn är anpassad till maskinen och styrsystemet. Den är den centrala kopplingen mellan CAM-systemet och CNC-styrsystemet.



Inom **BLK FORM FILE**-syntaxen kan du integrera 3D-modeller i STL-format som råämne och färdig del.  
**Ytterligare information:** "Definiera råämnet: G30/G31", Sida 93



- ▶ **Styrsystem: Rörelse reglering, toleransövervakning, hastighetsprofil**  
Styrsystemet beräknar rörelserna för de enskilda maskinaxlarna och den hastighetsprofil som behövs utifrån de i NC-programmet definierade punkterna. Kraftfulla filterfunktioner bereder och glättar konturen så att styrsystemet håller sig inom den maximalt tillåtna banavvikelsen.
- ▶ **Mekatronik: Matningsreglering, servoteknik, maskin**  
Med hjälp av servosystemet omvandlar maskinen de av styrsystemet beräknade rörelserna och hastighetsprofilerna till reella verktygsrörelser.

## Att tänka på vid konfigurationen av postprocessorn

### Beakta följande punkter vid konfigurationen av postprocessorn:

- Sätt datapresentationen för axelpositionerna till minst fyra decimalers noggrannhet. Därmed förbättras kvaliteten av NC-data och avrundningsfel, som kan ge synbar påverkan på arbetsstyckets yta undviks. Utmatning av fem decimaler kan leda till en förbättrad ytkvalitet för optiska komponenter och komponenter med mycket stora radier (liten krökning), exempelvis former inom fordonsindustrin
- Sätt generellt alltid datapresentationen för bearbetning med ytnormalvektorer (LN-block, bara Klartextprogrammering) till sju decimalers noggrannhet
- Undvik successiva NC-block, eftersom toleranserna i de individuella NC-blocken annars summeras ihop
- Ställ in toleransen i cykel **G62** så att standardbeteendet är minst dubbelt så stort som det definierade kordafelet i CAM-systemet. Följ även anvisningarna i funktionsbeskrivningen till cykel **G62**
- Ett i CAM-programmet för högt valt kordafel kan, beroende på konturkrökningen, leda till för långa NC-blockavstånd och därmed stora riktningssändringar. Vid exekvering kan det leda till matningsavbrott i blockövergångarna. Regelbundna accelerationer (lika med överföring av kraft), orsakat av ojämn matning i det inhomogena NC-programmet, kan leda till oönskade svängningar i maskinstrukturen
- De från CAM-systemet beräknade banpunkterna kan förbindas med cirkelblock istället för rätlinjeblock. Styrsystemet beräknar internt cirkelblock mer exakt än vad som är definierbart genom inmatningsformatet
- Ange inga mellanpunkter för exakt raka banor. Mellanpunkter, som inte ligger exakt på den raka banan, kan ge synbar påverkan på arbetsstyckets yta
- På krökningsövergångar (hörn) ska det enbart ligga en NC-datapunkt
- Undvik permanent korta blockavstånd. Korta blockavstånd uppstår i CAM-systemet genom starka krökningsändringar av konturen vid samtidigt mycket små kordafel. Exakt raka banor kräver inga korta blockavstånd, som oftast tvingas fram från CAM-systemet genom de konstanta punktangivelserna.
- Undvik en exakt synkron punktfördelning på ytor med jämn krökning, då det annars kan skönjas ett mönster på arbetsstyckets yta
- Vid 5-axliga simultanprogram: undvik att mata ut samma position flera gånger, när det enbart är verktygvinkeln som skiljer
- Undvik att skriva ut matningen i varje NC-block. Detta kan påverka styrsystemets hastighetsprofil negativt

**Konfigurationer som är användbara för maskinoperatören:**

- För en realistisk grafisk simulering ska du använda 3D-modeller i STL-format som råämne och färdig del  
**Ytterligare information:** "Definiera råämnet: G30/G31", Sida 93
- För bättre struktur av stora NC-program kan du använda styrsystemets strukturfunktion  
**Ytterligare information:** "Strukturera NC-program", Sida 200
- För att dokumentera NC-programmet använd styrsystemets kommentarfunktion  
**Ytterligare information:** "Infoga kommentarer", Sida 196
- För bearbetning av borrhål och enkla fickor ska du använda styrsystemets omfattande cykler  
**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**
- Ange konturer med verktygsradiekompensering **RL/RR** vid passningar. Med hjälp av det kan maskinanvändaren enkelt genomföra nödvändiga korrigeringar  
**Ytterligare information:** "Verktygskompensering", Sida 137
- Skilj matningar för förpositionering, bearbetning och nedmatningshastighet och definiera dessa med en Q-parameter i programmets början



## Att tänka på vid CAM-programmering

### Anpassa kordafelet




Programmeringsanvisning:

- För finbearbetning skall kordafelet i CAM-system inte ställas högre än 5 µm. I cykel **G62** ska du använda en tolerans **T** på 1,3 till 3 ggr i styrsystemet.
- Vid grovbearbetning måste summan av kordafelet och tolerans **T** vara mindre än det den definierade bearbetningsmånen. Därigenom undviker man skador på konturen.
- De specifika värden beror på din maskins dynamik.

Anpassa kordafelet i CAM-programmet i förhållande till bearbetningen:

- **Grovbearbetning med hastighet som preferens:**  
Använd högre värden för kordafel och passande tolerans i cykel **G62**. Avgörande för båda värdena är det övermått konturen kräver. Om det finns en specialcykel till förfogande i din maskin, ställ in grovbearbetningsmode. I grovbearbetningsmode kör maskinen i regel med stora ryck och höga accelerationer
  - Vanlig tolerans i cykel **G62**: mellan 0,05 mm och 0,3 mm
  - Vanliga kordafel i CAM-systemet: mellan 0,004 mm och 0,030 mm
- **Finbearbetning med hög noggrannhet som preferens:**  
Använd litet kordafel och liten passande tolerans i cykel **G62**. Datatätheten måste vara så hög att styrsystemet kan känna igen övergångar och hörn exakt. Om det finns en specialcykel till förfogande i din maskin, ställ in finbearbetningsmode. I finbearbetningsmode kör maskinen i regel med lägre ryck och lägre accelerationer
  - Vanlig tolerans i cykel **G62**: mellan 0,002 mm och 0,006 mm
  - Vanliga kordafel i CAM-systemet: mellan 0,001 mm och 0,004 mm
- **Finbearbetning med ytjämnhet som preferens:**  
Använd litet kordafel och större passande tolerans i cykel **G62**. Därmed glättar styrsystemet konturen mer. Om det finns en specialcykel till förfogande i din maskin, ställ in finbearbetningsmode. I finbearbetningsmode kör maskinen i regel med lägre ryck och lägre accelerationer
  - Vanlig tolerans i cykel **G62**: mellan 0,010 mm och 0,020 mm
  - Vanliga kordafel i CAM-systemet: ca. 0,005 mm

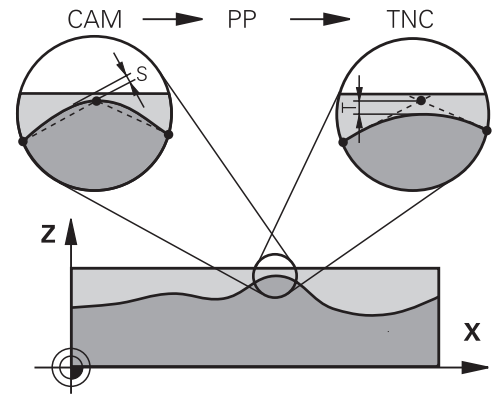

### Ytterligare anpassningar

Beakta följande punkter vid CAM-programmering:

- Vid lågsamma bearbetningsmatningar eller konturer med stora radier definierar du kordafelet ca tre till fem gånger mindre än toleransen **T** i cykel **G62**. Definiera dessutom det maximala punktavståndet mellan 0,25 mm och 0,5 mm. Dessutom bör geometrifel eller modellfel väljas mycket litet (max. 1 µm).
- Även vid högre bearbetningsmatningar rekommenderas i krökta konturområden inte punktavstånd större än 2.5 mm
- Vid raka konturelement räcker en NC-punkt i början och i slutet av den raka rörelsen, undvik uppgifter om mellanpositioner
- Vid 5-axliga simultanprogram, undvik att förhållandet mellan linjäxelblockslängden förändras mycket mot rotationsaxelblockslängden. Därigenom kan stora matningsreduceringar för verktygets utgångspunkt (TCP) uppstå
- Matningsbegränsningen för kompenseringsrörelser (t.ex. med **M128 F...**) ska du enbart använda i undantagsfall. Matningsbegränsningen för kompenseringsrörelser kan orsaka starka matningsreduceringar för verktygets utgångspunkt (TCP).
- Rekommendationen är att generera NC-program för 5-axlig simultanbearbetning med fullradiefräs i förhållande till kulans centrum. NC-data blir därigenom i regel jämnare. Dessutom kan du i cykel **G62** ange en högre rotationsaxeltolerans **TA** (t.ex. mellan 1° och 3°) för ett ännu jämnare matningsförlopp vid verktygets utgångspunkt (TCP)
- Generera NC-program för 5-axlig simultanbearbetning med torusfräsar eller fullradiefräsar i förhållande till kulans sydpol och välj en mindre rotationsaxeltolerans. Ett normalt värde är exempelvis 0.1°. Avgörande för rotationsaxeltoleransen är den maximalt tillåtna konturavvikelsen. Denna konturavvikelse beror på den möjliga verktygslutningen, verktygsradien och verktygets ingreppspunkt.

Vid 5-axlig valsfräsning med en pinnfräs kan du beräkna den maximalt möjliga konturavvikelsen T direkt med ledning av fräsens ingreppslängd L och den tillåtna konturtoleransen TA:

$$T \sim K \times L \times TA \text{ med } K = 0,0175 [1/^\circ]$$

Exempel: L = 10 mm, TA = 0,1°: T = 0,0175 mm

## Ingreppsmöjligheter i styrsystemet

Du kan påverka beteendet hos CAM-program direkt i styrsystemet med cykel **G62 TOLERANS**. Följ anvisningarna i funktionsbeskrivningen till cykel **G62**. Beakta även sambandet med det i CAM-systemet definierade kordafelet.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Vissa maskintillverkare tillhandahåller möjligheten att anpassa maskinens beteende till bearbetningen via en ytterligare cykel, t.ex. cykel **G332** Tuning. Med cykel **G332** kan du ändra filterinställningar, accelerationsinställningar och ryckinställningar.

### Exempel

N340 G62 T0.05 P01 1 P02 3\*

## Rörelsestyrning ADP



Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

En otillräcklig datakvalitet från NC-programmen som har genererats av CAM-system leder ofta till en dålig ytfinish på det frästa arbetsstycket. Funktionen **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) utökar den tidigare förberäkningen av den maximalt tillåtna matningsprofilen och optimerar matningsaxlarnas rörelsestyrning vid fräsningen. På detta sätt kan fina ytor fräsas med kort bearbetningstid, även om punktfördelningen varierar mycket mellan intilliggande verktygsbanor. Behovet av efterbearbetning reduceras markant eller försvinner helt och hållet.

De främsta fördelarna med ADP i korthet:

- symmetriskt matningsbeteende mellan framåt-och bakåtriktade banor vid dubbelriktad fräsning
- enhetlig matningsförlopp vid fräsbanor som ligger bredvid varandra
- förbättrad reaktion mot negativa effekter vid NC-program som har genererats av CAM-system, t.ex. korta trappformade steg, stora kordatoleranser, starkt avrundade slutpunktkoordinater i blocken
- Noggrann observation av de dynamiska egenskaperna även under svåra förhållanden



# 12


**Överför data från  
CAD-filer**

## 12.1 Bildskärmsuppdelning CAD-viewer

### Grunder CAD-viewer

#### Bildskärmspresentation

När du öppnar **CAD-Viewer** står följande bildskärmsuppdelning till förfogande:

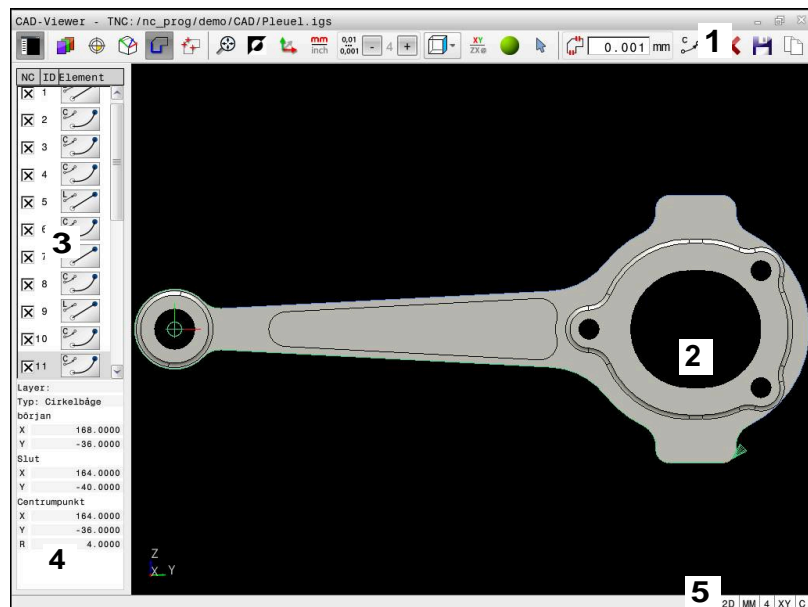

- 1 Menyrad
- 2 Fönster grafik
- 3 Fönster listpresentation
- 4 Fönster elementpresentation
- 5 Statusfält

#### Filtyper

Med **CAD-Viewer** kan du öppna följande standardiserade filtyper direkt i styrsystemet:

Filtyp	Filändelse	Format
STEP	*.stp och *.step	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AP 203</li> <li>■ AP 214</li> </ul>
IGES	*.igs och *.iges	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Version 5.3</li> </ul>
DXF	*.dxf	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ R10 till 2015</li> </ul>
STL	*.stl	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Binär</li> <li>■ Ascii</li> </ul>

Med **CAD-Viewer** kan du öppna CAD-modeller som består av valfritt antal trianglar.

## 12.2 CAD-import (Option #42)

### Användningsområde

**i** När ditt styrsystem är inställt på DIN/ISO, matas ändå de extraherade konturerna eller bearbetningspositionerna ut i form av klartextprogram **.H**.

Du kan öppna CAD-filer direkt i styrsystemet för att därifrån extrahera konturer eller bearbetningspositioner. Dessa kan du spara som klartextprogram eller som punktfiler. Klartextprogrammen som erhållits vid konturvalet kan du även exekvera i äldre HEIDENHAIN-styrsystem, eftersom konturprogrammen i standardkonfigurationen endast innehåller **L**- och **CC-/C**-block.

**i** Som alternativ till **CC-/C**-block kan du konfigurera att cirkelrörelser ska genereras som **CR**-block.


**Ytterligare information:** "Grundinställningar", Sida 469

När du bearbetar filer i driftsättet **Programmering** genererar styrsystemet som standard konturprogram med filändelsen **.H** och punktfiler med filändelsen **.PNT**. Du kan välja filtyp i minnesdialogrutan.

Du använder styrsystemets buffertminne för att infoga en selekterad kontur eller en selekterad bearbetningsposition direkt till ett NC-program. Med hjälp av buffertminnet kan du även överföra innehållet till tilläggswerktyg, t.ex. **Leafpad** eller **Gnumeric**.

**i** Användningsråd:

- Du kan bara infoga innehåll från buffertminnet i tilläggswerktyg så länge som **CAD-Viewer** är öppen.
- Kontrollera före inläsningen till styrsystemet att filens filnamn bara innehåller tillåtna tecken. **Ytterligare information:** "Filers namn", Sida 109
- Styrsystemet stödjer inte några binära DXF-format. Spara DXF-filen i CAD- eller ritprogrammet i ASCII-format.

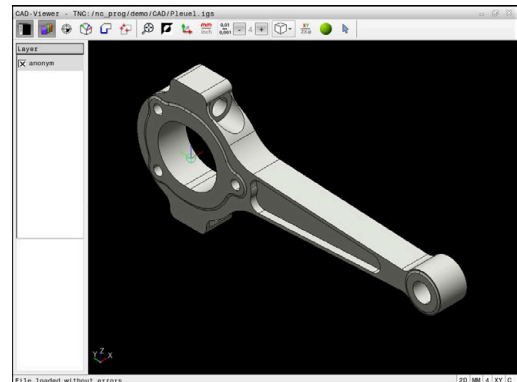

## Arbeta med CAD-viewer

**i** För att kunna arbeta med **CAD-Viewer** utan pekskärm behöver du absolut en mus eller en pekplatta.

**CAD-Viewer** körs som en separat applikation på styrsystemets tredje desktop. Du kan växla mellan maskindriftarter, programmeringsdriftarter och **CAD-Viewer** med bildskärmsväxlingsknappen. Det är särskilt praktiskt när du vill infoga konturer eller bearbetningspositioner i ett klartextprogram via buffertminnet.

**i** När du använder en TNC 640 med touch-manövrering, kan du ersätta vissa knapptryckningar med gester.

**Ytterligare information:** "Touchscreen användning", Sida 543

 
## Öppna CAD-fil



- ▶ Tryck på knappen **Programmering**



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- > Styrsystemet öppnar filhanteringen.



- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TYP**
- > Styrsystemet visar valbara filtyper.



- ▶ Tryck på softkey **VISA CAD**
- ▶ Alternativt tryck på softkey **VISA ALLA**



- ▶ Välj den katalog som CAD-filen finns lagrad i



- ▶ Välj önskad CAD-fil




- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**
- > Styrsystemet startar **CAD-Viewer** och visar filens innehåll i bildskärmen. I listfönstret visar styrsystemet lagren (planen) och i grafikfönstret visas ritningen.




## Grundinställningar

De grundinställningar som listas längre fram väljs via ikonerna i huvudraden.

Ikon	Inställning
	Visa, förstora eller dölj listfönstret
	Presentation av olika layer
	Ställ in utgångspunkt, eventuellt med val av plan
	Ställ in nollpunkt, eventuellt med val av plan
	Välj kontur
	Välj borrpositioner
	<b>3D mesh</b> Skapa nät (alternativ 152) <b>Ytterligare information:</b> "Generera STL-filer med 3D mesh (option #152)", Sida 488
	Sätt zoom till största möjliga presentation av hela grafiken
	Växla bakgrundsfärg (svart eller vit)
	Växla mellan 2D-mode och 3D-mode. Aktiv mode framhävs med en annan färg
	Ställ in filens måttenhet <b>mm</b> eller <b>tum</b> . Styrsystemet genererar även konturprogrammet och bearbetningspositionerna i denna måttenhet. Den aktiva måttenheten är rödmarkerad. <b>CAD-Viewer</b> räknar alltid med mm internt. Om du väljer måttenheten tum räknar <b>CAD-Viewer</b> om alla värden till tum.
	Välj upplösning. Upplösningen anger antalet decimaler och antalet positioner vid linjärisering. Standard: 4 decimaler vid måttenheten <b>mm</b> och 5 decimaler vid måttenheten <b>inch</b>
	<b>CAD-Viewer</b> linjäriserar alla konturer som inte befinner sig i XY-planet. Ju finare du definierar upplösningen, desto noggrannare visar styrsystemet konturerna.
	Växla mellan olika presentationer av modellen t.ex. <b>Uppe</b>

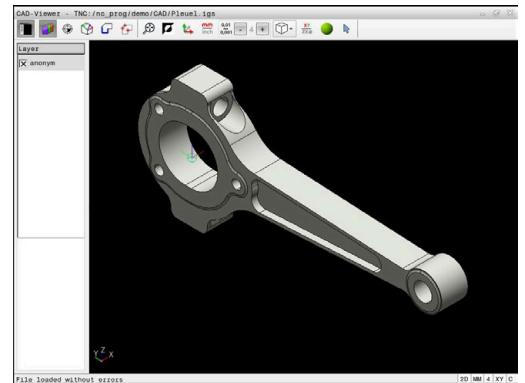


Ikon	Inställning
	<p>Välj bearbetningsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XY</li> <li>■ YZ</li> <li>■ ZX</li> <li>■ ZXØ</li> </ul> <p>I bearbetningsplanet <b>ZXØ</b> kan du välja svarvkonturer (alternativ 50).</p> <p>När du använder en kontur eller positioner kallar styrsystemet upp NC-programmet i det valda bearbetningsplanet.</p> <p><b>Ytterligare information:</b> "Välja och lagra kontur", Sida 479</p>









Aktivera trådmodell för en 3D-ritning



Läget Välja, lägga till eller ta bort konturelement

 Ikonen visar det aktuella läget. När du klickar en gång på ikonen aktiveras nästa läge.

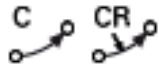Följande ikoner visas bara i specifika moder av styrsystemet.

Ikon	Inställning
	Ångra senast genomförda steg.
	<p>Mode konturöverföring:</p> <p>Toleransen bestämmer på vilket avstånd konturelement som ligger bredvid varandra får vara. Med toleransen kan man kompensera ojämnheter som har uppstått vid skapandet av ritningen. Grundinställningen är inställd på 0,001 mm</p>
	<p>Mode cirkelbågar:</p> <p>Cirkelbågeinställningen bestämmer om cirkelbågar, exempelvis för cylindermantelinterpolering, skall skickas till NC-programmet i C-format eller i CR-format.</p>
	<p>Mode punktöverföring:</p> <p>Bestämmer om styrsystemet skall visa verktygets förflyttningsskana med streckad linje vid selektion av bearbetningspositioner</p>
	<p>Mode vägoptimering:</p> <p>Styrsystemet optimerar verktygets förflyttningsträcka, så att förflyttningsträckorna mellan bearbetningspositionerna blir kortare. Genom förnyat tryck återställer du optimeringen</p>
	Mode hålpositioner:

Ikon	Inställning
	Styrsystemet öppnar ett fönster, i vilket du kan filtrera hål (fullcirklar) enligt deras storlek



Användningsråd:

- Ställ in rätt måttenhet så att **CAD-Viewer** visar rätt värden.
- När du bereder NC-program för äldre styrsystem måste du begränsa upplösningen till tre decimaler. Dessutom måste du ta bort de kommentarer som **CAD-Viewer** skickar med till konturprogrammet.
- Styrsystemet presenterar de aktiva grundinställningarna i statusraden.

## Ställa in layer


CAD-filer består som regel av flera Layers (nivåer). Med hjälp av layertekniken grupperar konstruktören likartade element, t.ex. den egentliga arbetsstyckeskonturen, måttsättning, hjälplinjer och konstruktionslinjer, streckningar och texter.

Om du döljer överflödiga layers, blir grafiken mer översiktlig och du kan lättare komma åt den information du behöver.



Användningsråd:

- CAD-filen som ska bearbetas måste innehålla åtminstone en Layer. Styrsystemet flyttar automatiskt elementen som inte tilldelats något lager till ett anonymt lager.
- Om inte hela namnet på lagret visas i listfönstret kan du förstora listfönstret med symbolen **Visa sidofält**.
- Du kan även selektera en kontur när konstruktören har lagrat linjerna i olika layers.
- När du dubbelklickar på ett lager växlar styrsystemet till läget Konturanvändning och väljer det första ritade konturelementet. Styrsystemet grönmarkerar de ytterligare valbara elementen för den här konturen. I synnerhet när konturerna har många små element undviker du på det här sättet manuell sökning efter konturens början.

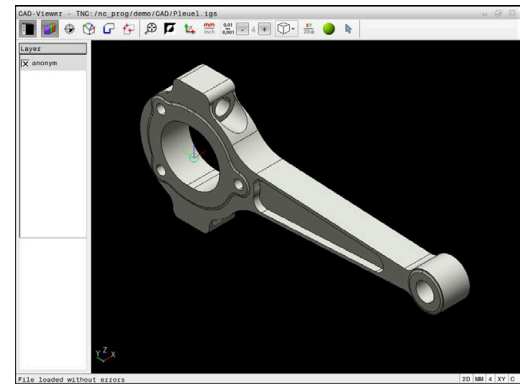

När du öppnar en CAD-fil i **CAD-Viewer** visas alla tillgängliga lager

## Dölja lager

Gör på följande sätt för att dölja ett lager:



- ▶ Välj funktionen **INSTÄLLN. LAYER**
- ▶ Styrsystemet visar alla layers som den aktiva CAD-filen innehåller i fönstret listpresentation.
- ▶ Välj önskat lager
- ▶ Avmarkera kryssrutan genom att klicka
- ▶ Använd alternativt mellanslagstangenten
- ▶ Styrsystemet döljer det valda lagret.

## Visa lager

Gör på följande sätt för att visa ett lager:



- ▶ Välj funktionen **INSTÄLLN. LAYER**
- ▶ Styrsystemet visar alla layers som den aktiva CAD-filen innehåller i fönstret listpresentation.
- ▶ Välj önskat lager
- ▶ Markera kryssrutan genom att klicka
- ▶ Använd alternativt mellanslagstangenten
- ▶ Styrsystemet markerar det valda lagret i listfönstret med ett x.
- ▶ Det valda lagret visas.

## Ställa in utgångspunkt

CAD-filens ritningsnollpunkt ligger inte alltid så till att den kan användas som arbetsstyckets utgångspunkt. Styrsystemet erbjuder därför en funktion, med vilken du kan sätta arbetsstyckets utgångspunkt genom att klicka på ett element på ett lämpligt ställe. Dessutom kan man bestämma koordinatsystemets orientering.


Du kan ställa in utgångspunkten på följande ställen:

- Genom direkt inmatning av siffror i fönstret för listpresentation
- För räta linjer:
  - Startpunkt
  - Centrumpunkt
  - Slutpunkt
- För cirkelbågar:
  - Startpunkt
  - Centrumpunkt
  - Slutpunkt
- För helcirkel:
  - Vid kvadrantövergången
  - I centrum
- Vid skärningspunkten för:
  - Två räta linjer, även när skärningspunkten befinner sig i respektive räta linjes förlängning
  - Rät linje och cirkelbåge
  - Rät linje och helcirkel
  - För två cirklar, oavsett om det är helcirkel eller cirkelsegment



Användningsråd:

Du kan också ändra utgångspunkten efter att du har valt konturen. Styrsystemet beräknar aktuella konturdata först när du sparar den valda konturen i ett konturprogram.

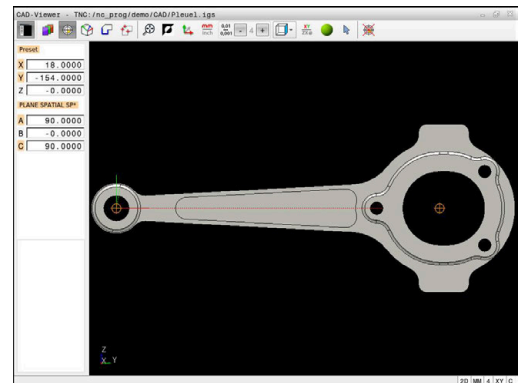

### NC-syntax

I NC-programmet kommer utgångspunkten och den valbara orienteringen att infogas som kommentarer vilka inleds med **origin**.

```
4 ;origin = X... Y... Z...
```

```
5 ;origin_plane_spatial = SPA... SPB... SPC...
```

Du kan spara information om arbetsstyckets utgångspunkt och arbetsstyckets nollpunkt i en fil eller i buffertminnet, även utan programvaruoptionen 42 CAD-import.

### Ställ in utgångspunkten på ett enskilt element

Gör på följande sätt för att ställa in utgångspunkten på ett enskilt element:



- ▶ Välj läget för inställning av utgångspunkt
  - ▶ Placera musen på önskat element
  - ▶ Med hjälp av en stjärnsymbol visar styrsystemet valbara utgångspunkter som befinner sig på det valbara elementet.
  - ▶ Välj den stjärnsymbol som motsvarar önskad utgångspunktsposition
  - ▶ Använd ev. zoomfunktionen
  - ▶ Styrsystemet placerar utgångspunkt-symbolen vid den valda positionen.
  - ▶ Rikta ev. även upp koordinatsystemet
- Ytterligare information:** "Koordinatsystemets orientering", Sida 474

### Ställa in utgångspunkten vid skärningspunkten för två element

Gör på följande sätt för att ställa in utgångspunkten vid skärningspunkten för två element:




- ▶ Välj läget för inställning av utgångspunkt
- ▶ Välj det första elementet med vänster musknapp (rät linje, helcirkel eller cirkelbåge)
- > Styrsystemet framhäver elementet med färg.
- ▶ Välj det andra elementet med vänster musknapp (rät linje, helcirkel eller cirkelbåge)
- > Styrsystemet placerar utgångspunkt-symbolen vid skärningspunkten.
- ▶ Rikta ev. även upp koordinatsystemet


**Ytterligare information:** "Koordinatsystemets orientering", Sida 474



Användningsråd:

- Vid flera möjliga skärningspunkter väljer styrsystemet den skärningspunkt som ligger närmast musklickningens position på det andra elementet.
- När två element inte har någon direkt skärningspunkt, fastställer styrsystemet automatiskt skärningspunkten i elementens förlängning.
- Om styrsystemet inte kan beräkna någon skärningspunkt, avmarkeras det tidigare markerade elementet.

När en utgångspunkt har ställts in visar styrsystemet utgångspunktsikonen med en gul kvadrant .

Med hjälp av följande ikon raderas en inställd utgångspunkt igen: .

### Koordinatsystemets orientering

För att det ska gå att rikta upp koordinatsystemet måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Inställd utgångspunkt
- Element som angränsar till utgångspunkten och som kan användas för önskad uppriktning

Du bestämmer koordinatsystemets läge genom att orientera axlarna.

Gör på följande sätt för att rikta upp koordinatsystemet:



- ▶ Med vänster musknapp väljer du ett element som befinner sig i positiv X-riktning
- > Styrsystemet riktar upp X-axeln.
- > Styrsystemet ändrar vinkeln till C.
- ▶ Med vänster musknapp väljer du ett element som befinner sig i positiv Y-riktning
- > Styrsystemet riktar upp Y- och Z-axeln
- > Styrsystemet ändrar vinklarna till A och C.




Om vinklarna inte är lika med noll orangemarkerar styrsystemet listfönstret.

### Elementinformation

Styrsystemet visar elementinformation till vänster i fönstret:

- Avstånd mellan inställd utgångspunkt och ritningsnollpunkt
- Koordinatsystemets orientering i förhållande till ritningen

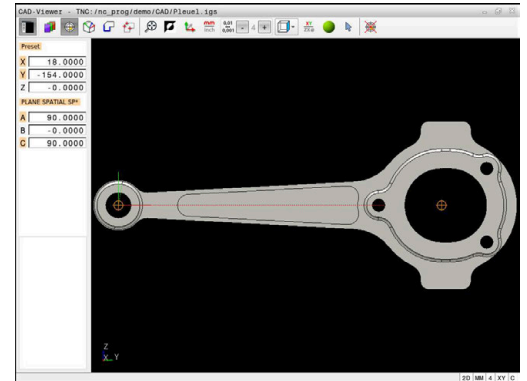


### Ställa in nollpunkt

Arbetsstyckets utgångspunkt ligger inte alltid på ett sådant sätt att hela komponenten kan bearbetas. Styrsystemet erbjuder därför en funktion som du kan använda för att definiera en ny nollpunkt och en tiltning.

Nollpunkten med uppriktning av koordinatsystemet kan du ställa in på samma ställen som en utgångspunkt.

**Ytterligare information:** "Ställa in utgångspunkt", Sida 472

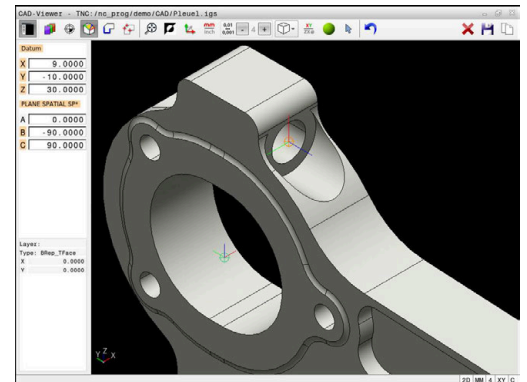

### NC-syntax

I NC-programmet infogas nollpunkten med funktionen **TRANS DATUM AXIS** och den valfria orienteringen med **PLANE SPATIAL** som NC-block eller som kommentar.

Om du bara bestämmer en nollpunkt och dess uppriktning infogar styrsystemet funktionerna som NC-block i NC-programmet.

**4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

Om du sedan selekterar ytterligare konturer eller punkter, infogar styrsystemet funktionerna som kommentarer i NC-programmet.

**4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

Du kan spara information om arbetsstyckets utgångspunkt och arbetsstyckets nollpunkt i en fil eller i buffertminnet, även utan programvaruoptionen 42 CAD-import.

### Ställ in nollpunkten på ett enskilt element

Gör på följande sätt för att ställa in nollpunkten på ett enskilt element:



- ▶ Välj mode för bestämmande av nollpunkten
  - ▶ Placera musen på önskat element
  - > Med hjälp av en stjärnsymbol visar styrsystemet valbara nollpunkter som befinner sig på det valbara elementet.
  - ▶ Välj den stjärnsymbol som motsvarar önskad nollpunktssymbol
  - ▶ Använd ev. zoomfunktionen
  - > Styrsystemet placerar nollpunktssymbolen på det valda stället.
  - ▶ Rikta ev. även upp koordinatsystemet
- Ytterligare information:** "Koordinatsystemets orientering", Sida 477



**Ställa in nollpunkten vid skärningspunkten för två element**

Gör på följande sätt för att ställa in nollpunkten vid skärningspunkten för två element:





- ▶ Välj mode för bestämmande av nollpunkten
  - ▶ Välj det första elementet med vänster musknapp (rät linje, helcirkel eller cirkelbåge)
  - > Styrssystemet framhäver elementet med färg.
  - ▶ Välj det andra elementet med vänster musknapp (rät linje, helcirkel eller cirkelbåge)
  - > Styrssystemet placerar nollpunktssymbolen på skärningspunkten.
  - ▶ Rikta ev. även upp koordinatsystemet
- Ytterligare information:** "Koordinatsystemets orientering", Sida 477



Användningsråd:

- Vid flera möjliga skärningspunkter väljer styrssystemet den skärningspunkt som ligger närmast musklickningens position på det andra elementet.
- När två element inte har någon direkt skärningspunkt, fastställer styrssystemet automatiskt skärningspunkten i elementens förlängning.
- Om styrssystemet inte kan beräkna någon skärningspunkt, avmarkeras det tidigare markerade elementet.

När en nollpunkt har ställts in visar styrssystemet nollpunktsikonen med en gul yta .

Med hjälp av följande ikon raderas en inställd nollpunkt igen: .

**Koordinatsystemets orientering**

För att det ska gå att rikta upp koordinatsystemet måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Inställd nollpunkt
- Element som angränsar till utgångspunkten och som kan användas för önskad uppriktning

Du bestämmer koordinatsystemets läge genom att orientera axlarna.

Gör på följande sätt för att rikta upp koordinatsystemet:



- ▶ Med vänster musknapp väljer du ett element som befinner sig i positiv X-riktning
- > Styrssystemet riktar upp X-axeln.
- > Styrssystemet ändrar vinkeln till C.
- ▶ Med vänster musknapp väljer du ett element som befinner sig i positiv Y-riktning
- > Styrssystemet riktar upp Y- och Z-axeln.
- > Styrssystemet ändrar vinklarna till A och C.



Om vinklarna inte är lika med noll orangemarkerar styrssystemet listfönstret.

### Elementinformation


Styrsystemet visar i fönstret för elementinformation hur långt din valda nollpunkt ligger från arbetsstyckets utgångspunkt.

Styrsystemet visar elementinformation till vänster i fönstret:

- Avstånd mellan inställd nollpunkt och arbetsstyckets utgångspunkt
- Koordinatsystemets orientering



När du har ställt in nollpunkten kan du flytta den ytterligare manuellt. Ange önskat axelvärde i koordinatfältet.

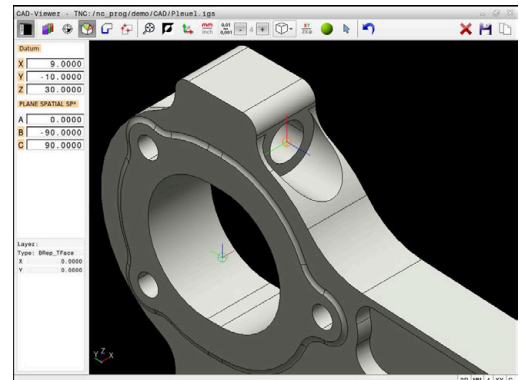


## Välja och lagra kontur



Användningsråd:

- Om option 42 inte har aktiverats är den här funktionen inte tillgänglig.
- Bestäm omloppsriktningen vid konturselekteringen så att den stämmer med den önskade bearbetningsriktningen.
- Välj det första konturelementet på ett sådant sätt att en kollisionsfri framkörning är möjlig.
- Använd zoomfunktionen om konturelementen ligger mycket tätt intill varandra

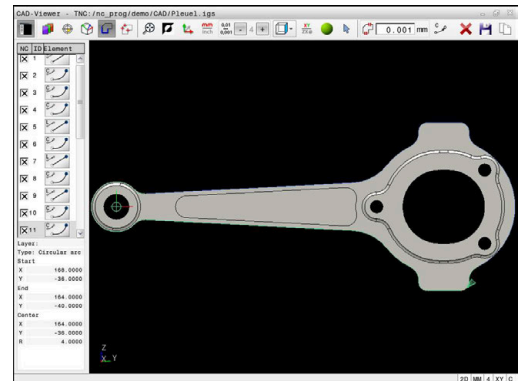

Följande element kan väljas som kontur:

- Line segment (rätlinje)
- Circle (fullcirkel)
- Circular arc (cirkelbåge)
- Polyline (Polylinie)
- Godtyckliga kurvor (t.ex. splines, ellipser)

### Elementinformation

I fönstret elementinformation visar styrsystemet olika information om det konturelement som du senast markerade i listfönstret eller i grafikfönstret.

- **Lager:** visar det aktiva planet
- **Typ:** visar elementtypen, t.ex. linje
- **Koordinater:** visar ett elements start- och slutpunkt och i förekommande fall cirkelmittpunkten och radien



Kontrollera att måttenheten i NC-programmet överensstämmer med måttenheten i **CAD-Viewer**. Element som sparats i buffertminnet från **CAD-Viewer** innehåller ingen information om måttenhet.

## Välj kontur



Användningsråd:

När du dubbelklickar på ett lager i listfönstret växlar styrsystemet till läget Konturanvändning och väljer det första ritade konturelementet. Styrsystemet grönmarkerar de ytterligare valbara elementen för den här konturen. I synnerhet när konturerna har många små element undviker du på det här sättet manuell sökning efter konturens början.

Gör på följande sätt för att välja en kontur med hjälp av befintliga konturelement:



- ▶ Välj mode för att selektera konturen
- ▶ Placera musen på önskat element
- > Styrsystemet visar föreslagen rotationsriktning som en streckad linje.
- ▶ Ändra ev. rotationsriktning genom att flytta muspekaren i riktning mot motsatt slutpunkt
- ▶ Välj element med vänster musknapp
- > Styrsystemet visar det utvalda konturelementet med blå färg.
- > Övriga valbara konturelement visar styrsystemet med grön färg.



Om konturerna förgrenar sig väljer styrsystemet sökvägen med minst riktningsavvikelse. Styrsystemet tillhandahåller ytterligare ett läge för att du ska kunna ändra den föreslagna konturen.

**Ytterligare information:** "Skapa sökvägar oberoende av tillgängliga konturelement", Sida 482

- ▶ Välj det sista gröna elementet för önskad kontur med vänster musknapp
- > Styrsystemet ändrar färg på alla valda element till blått.
- > Listfönstret markerar alla valda element med en litet kryss i kolumnen **NC**.

## Lagra kontur



Användningsråd:

- Styrsystemet skickar med två råämnesdefinitioner (**BLK FORM**) till konturprogrammet. Den första definitionen innehåller hela CAD-filens dimension, den andra - och därmed verksamma definitionen - omsluter de selekterade konturelementen så att en optimerad råämnesstorlek skapas.
- Styrsystemet sparar enbart element, som också är selekterad (markerade med blå färg), alltså också försedda med kryss i fönster listpresentation.

Gör på följande sätt för att spara en vald kontur:



- ▶ Välj Spara
- > Styrsystemet ber dig välja målkatalog, ett valfritt filnamn samt filtyp.
- ▶ Ange informationen
- ▶ Godkänn inmatning
- > Styrsystemet sparar konturprogrammet.
- ▶ Kopiera alternativt valda konturelement till buffertminnet



Kontrollera att måttenheten i NC-programmet överensstämmer med måttenheten i **CAD-Viewer**. Element som sparats i buffertminnet från **CAD-Viewer** innehåller ingen information om måttenhet.

## Avmarkera kontur

Gör på följande sätt för att radera valda konturelement:



- ▶ Välj funktionen Radera för att avmarkera alla element
- ▶ Klicka alternativt på enskilda element samtidigt som du håller knappen **CTRL** nedtryckt

### Skapa sökvägar oberoende av tillgängliga konturelement

Gör på följande sätt för att välja valfria konturer med hjälp av konturslut-, mitt- eller övergångspunkter:



- ▶ Välj mode för att selektera konturen




- ▶ Aktivera läget Lägg till konturelement
- > Styrsystemet visar följande symbol:  
+
- ▶ Placera musen på konturelementet
- > Styrsystemet visar valbara punkter.



Valbara punkter:

- Slut- eller mittpunkt för en linje eller kurva
- Kvadrantövergångar eller mittpunkt hos en cirkel
- Skärningspunkter för tillgängliga element

- ▶ Välj ev. startpunkt
- ▶ Välj startelement
- ▶ Välj efterföljande element
- ▶ Välj alternativt en godtycklig, valbar punkt
- > Styrsystemet skapar den önskade sökvägen.

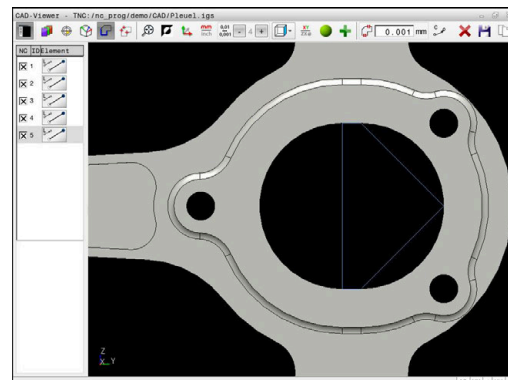

Användningsråd:

- De valbara grönmarkerade konturelementen påverkar vilka sökvägar som är möjliga. Utan gröna element visar styrsystemet alla möjligheter. Om du vill ta bort den föreslagna konturen klickar du på det första gröna elementet samtidigt som du håller knappen **CTRL** intryckt.  
Alternativt växlar du till läget Ta bort:  
-
- Om konturelementet som ska förlängas eller förkortas är en rät linje, förlänger eller förkortar styrsystemet konturelementet linjärt. Om konturelementet som ska förlängas eller förkortas är en cirkelbåge, förlänger eller förkortar styrsystemet cirkelbågen cirkulärt.

### Välj kontur för en svarvoperation

Du kan även selektera konturer för svarvoperationer med CAD-viewer och Option #50. Om option #50 inte är öppnad, är ikonen gråmarkerad. Innan du väljer en svarvkontur måste du sätta utgångspunkten i rotationsaxeln. När du väljer en svarvkontur, lagras konturen med Z- och X-koordinater. Dessutom matas samtliga X-koordinatvärden i svarvkonturen ut i form av diametervärden, dvs. ritningens dimensioner kommer att fördubblas för X-axeln. Inga konturelement under rotationscentrum kan selekteras och visas med grå färg.

Gör på följande sätt för att välja en svarvkontur med hjälp av befintliga konturelement:


- ▶ Välj bearbetningsplanet **ZXØ** för val av en svarvkontur
- > Styrsystemet visar enbart valbara element ovanför svarvmitten.
- ▶ Välj konturelement med vänster musknapp
- > Styrsystemet visar de valda konturelementen med blå färg.
- > Styrsystemet visar även de valda elementen i listfönstret.



Funktioner eller ikoner som inte är tillgängliga för svarvkonturer är gråtonade.

Du kan även ändra svarvgrafikens utseende med musen. Följande funktioner står till förfogande:

- För att flytta modellen som visas håller du musknappen i mitten, alt. mushjulet, nedtryckt och flyttar musen
- För att förstora ett visst område väljer du området med vänster musknapp nedtryckt
- För att snabbt kunna zooma vrider du mushjulet framåt eller bakåt
- För att återställa standardvyn dubbelklickar du på höger musknapp

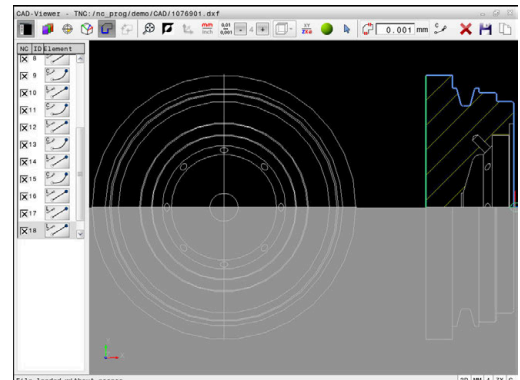

För en råämnesdefinition i svarvdrift behöver styrsystemet en sluten kontur.

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Använd enbart slutna konturer i råämnesdefinitionen. I alla andra fall bearbetas slutna konturer även längs rotationsaxeln, vilket orsakar kollisioner.

- ▶ Välj eller programmera enbart de nödvändiga konturelementen, t.ex. i en råämnesdefinition

Så här väljer du en sluten kontur:



- ▶ Välj **Kontur**
- ▶ Välj alla konturelement som behövs
- ▶ Välj startpunkt för det första konturelementet
- ▶ Styrsystemet sluter konturen.

## Välja och spara bearbetningspositioner



Användningsråd:

- Om option 42 inte har aktiverats är den här funktionen inte tillgänglig.
- Använd zoomfunktionen om konturelementen ligger mycket tätt intill varandra
- Välj i förekommande fall grundinställningen så att styrsystemet visar verktygsbanorna. **Ytterligare information:** "Grundinställningar", Sida 469


Följande tre möjligheter står till förfogande för att välja bearbetningspositioner:

- Enkelval: du väljer önskade bearbetningspositioner genom enskilda musklick  
**Ytterligare information:** "Individuellt val", Sida 485
- Flerval med hjälp av markering: du väljer flera bearbetningspositioner genom att rita ett område med musen  
**Ytterligare information:** "Flerval med hjälp av markering", Sida 485
- Flerval med hjälp av sökfiter: du väljer alla bearbetningspositioner inom det definierbara diameterområdet  
**Ytterligare information:** "Flerval med hjälp av sökfiter", Sida 486



Att avmarkera, radera eller spara bearbetningspositionerna fungerar på samma sätt som för konturelementen.

- Att avmarkera, radera eller spara bearbetningspositionerna fungerar på samma sätt som för konturelementen.
- **CAD-Viewer** identifierar även cirklar som består av två halvcirklar som bearbetningspositioner.

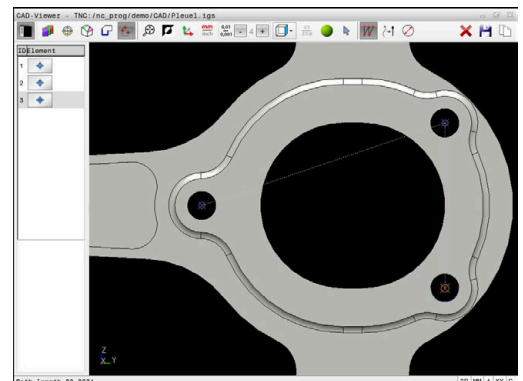



### Välj filtyp

Du kan välja följande filtyper:

- Punkt-tabell (.PNT)
- Klartextprogram (.H)

När du sparar bearbningspositionerna i ett klartextprogram, genererar styrsystemet ett separat linjärblock för varje bearbningsposition med cykelanrop (**L X... Y... Z... F MAX M99**).

**i** Tack vare den NC-syntax som används kan du exportera NC-program som genererats via CAD-import även till äldre HEIDENHAIN-styrsystem och exekvera dem där.


**i** Punkttabellen (.PNT) till TNC 640 och till iTNC 530 är inte kompatibla. Överföring till och exekvering på andra styrsystemstyper leder till ett oförutsebart beteende.

### Individuellt val

Gör på följande sätt för att välja enstaka bearbningspositioner:



- ▶ Välj mode för att selektera bearbningspositioner
- ▶ Placera musen på önskat element
- ▶ Styrsystemet visar det valbara elementet med orange färg.
- ▶ Välj cirkelmittpunkt som bearbningsposition
- ▶ Välj alternativt cirkel eller cirkelsegment
- ▶ Styrsystemet visar den valda bearbningspositionen i listfönstret.

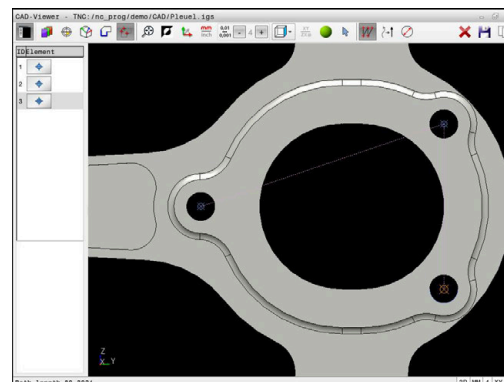


### Flerval med hjälp av markering

Gör på följande sätt för att välja flera bearbningspositioner genom att markera dem:



- ▶ Välj mode för att selektera bearbningspositioner
- ▶ Aktivera Lägg till
- ▶ Styrsystemet visar följande symbol: **+**
- ▶ Rita upp önskat område med vänster musknapp intryckt
- ▶ Styrsystemet visar den minsta och största identifierade diametern i ett extrafönster.
- ▶ Ändra ev. filterinställningar
- ▶ **Ytterligare information:** "Filterinställningar", Sida 486
- ▶ Bekräfta diameterområdet med **OK**
- ▶ Styrsystemet visar alla bearbningspositioner för det valda diameterområdet i listfönstret.

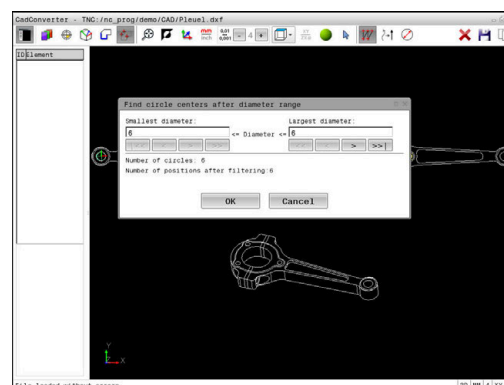

### Flerval med hjälp av sökfiler

Gör på följande sätt för att välja flera bearbningspositioner genom att använda sökfiler:



- ▶ Välj mode för att selektera bearbningspositioner



- ▶ Aktivera Sökfiler
- ▶ Styrssystemet visar den minsta och största identifierade diametern i ett extrafönster.
- ▶ Ändra ev. filterinställningar  
**Ytterligare information:** "Filterinställningar", Sida 486
- ▶ Bekräfta diameterområdet med **OK**
- ▶ Styrssystemet visar alla bearbningspositioner för det valda diameterområdet i listfönstret.

### Filterinställningar

Efter att du har markerat hålpositioner via snabbselekteringen, visar styrssystemet ett inväxlat fönster som visar den minsta håldiametern som har hittats till vänster och den största håldiametern som har hittats till höger. Med funktionsknappen under diameterpresentationen kan du ställa diametern på ett sådant sätt att du kan överföra de håldiametrar som du önskar.




### Följande funktionsknappar står till förfogande:

Ikon	Filterinställning minsta diameter
	Visa minsta diameter som har hittats (grundinställning)
	Visa näst minsta funna diameter
	Visa näst största funna diameter
	Visa största diameter som har hittats. Styrssystemet ställer in filtret för den minsta diametern på det värde som den största diametern är satt till

Ikon	Filterinställning största diameter
	Visa minsta diameter som har hittats. Styrssystemet ställer in filtret för den största diametern på det värde som den minsta diametern är satt till
	Visa näst minsta funna diameter
	Visa näst största funna diameter
	Visa största diameter som har hittats (grundinställning)

Du kan visa verktygsbanan med hjälp av ikonen **VERKTYGSVISA**.

**Ytterligare information:** "Grundinställningar", Sida 469

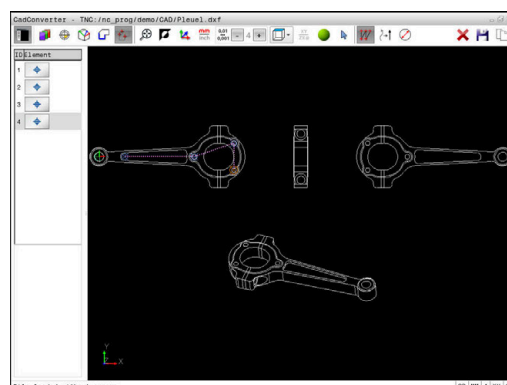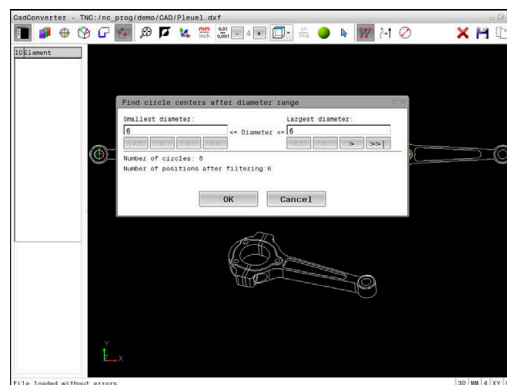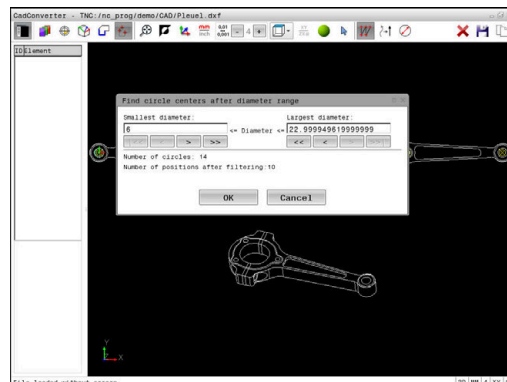


### Elementinformation

Styrsystemet visar koordinaterna för den senast valda bearbetningspositionen i fönstret Elementinformation.

Du kan även ändra svarvgrafikens utseende med musen. Följande funktioner står till förfogande:

- För att vrida modellen flyttar du musen med höger musknapp nedtryckt
- För att flytta modellen som visas håller du musknappen i mitten, alt. mushjulet, nedtryckt och flyttar musen
- För att förstora ett visst område väljer du området med vänster musknapp nedtryckt
- För att snabbt kunna zooma vrider du mushjulet framåt eller bakåt
- För att återställa standardvyn dubbelklickar du på höger musknapp

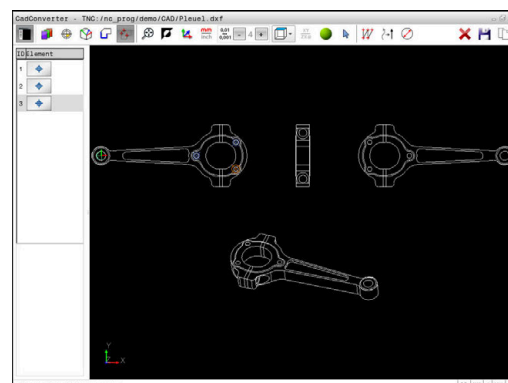

## 12.3 Generera STL-filer med 3D mesh (option #152)

### Användningsområde

Med funktionen **3D mesh** genererar du STL-filer från 3D-modeller. Därigenom kan du t.ex. reparera felaktiga filer för spänndon och verktygshållare eller positionera genererade STL-filer för en annan bearbetning från simuleringen.

### Förutsättning

- Software-option #152 CAD-modelloptimering

### Funktionsbeskrivning

Om du väljer symbolen **3D mesh** växlar styrsystemet till läget **3D mesh**. Därvid lägger styrsystemet ett triangelnät över en 3D-modell som öppnats i **CAD-Viewer**.


Styrsystemet förenklar utgångsmodellen och åtgärdar fel, t.ex. små hål eller felskar.

Du kan spara resultatet och använda i olika styrsystemfunktioner, t.ex. som råämne med hjälp av funktionen **BLK FORM FILE**.

Den förenklade modellen eller delen därav kan vara större eller mindre än utgångsmodellen. Resultatet beror på kvaliteten hos utgångsmodellen och på de valda inställningarna i läget **3D mesh**.

Listfönstret innehåller följande information:

Område	Betydelse
<b>Original triangles</b>	Triangelantal i utgångsmodellen
<b>Antal trianglar:</b>	Triangelantal med aktiva inställningar i den förenklade modellen
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> När området har grön färg ligger triangelantalet i det optimala området. Du kan minska triangelantalet ytterligare med de tillgängliga funktionerna.</p> <p><b>Ytterligare information:</b> "Funktioner för den förenklade modellen", Sida 489</p> </div>	
<b>Maximum increase</b>	Maximal förstoring av triangelnätet
<b>Over-limit area</b>	Procentuell ytökning jämfört med utgångsmodellen
<b>Maximum decrease</b>	Maximal krympning av triangelnätet jämfört med utgångsmodellen
<b>Under-limit area</b>	Procentuell ytminskning jämfört med utgångsmodellen

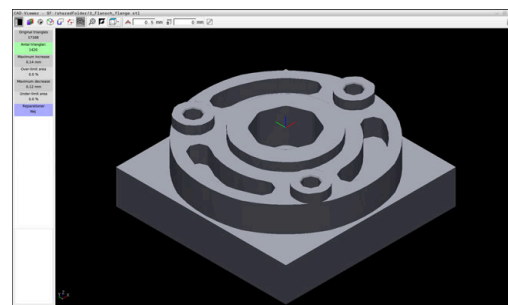

3D-modell i läget **3D mesh**

Område	Betydelse
<b>Reparationer</b>	<p>Utförd reparation av utgångsmodellen</p> <p>Om en reparation har genomförts visar styrsystemet typen av reparation, t.ex. <b>Hole Int Shells</b>.</p> <p>Reparationsanvisningen innehåller följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hole</b> <b>CAD-Viewer</b> har förslutit hål i 3D-modellen.</li> <li>■ <b>Int</b> <b>CAD-Viewer</b> har åtgärdat felskär.</li> <li>■ <b>Shells</b> <b>CAD-Viewer</b> har sammanfört flera åtskilda volymer.</li> </ul>

För användning av STL-filer i styrsystemfunktioner måste de sparade STL-filerna uppfylla följande krav:






- Max. 20 000 trianglar
- Triangelnätet bildar ett slutet hölje

Ju fler trianglar som används i en STL-fil, desto mer beräkningskapacitet behöver styrsystemet i simuleringen.

#### Funktioner för den förenklade modellen

För att minska antalet trianglar kan du definiera ytterligare inställningar för den förenklade modellen.

**CAD-Viewer** erbjuder följande funktioner:


Symbol	Funktion
	<p><b>Allowed simplification</b></p> <p>Med den här funktionen förenklas utgångsmodellen enligt den angivna toleransen. Ju högre värde du anger, desto mer får ytorna avvika från originalet.</p>
	<p><b>Borttagna hål &lt;= diameter</b></p> <p>Med den här funktionen avlägsnar du hål och fickor till angiven diameter från utgångsmodellen.</p>
	<p><b>Visa bara optimerat nät</b></p> <p>Styrsystemet visar bara en förenklad modell.</p>
	<p><b>Original visas</b></p> <p>Styrsystemet visar den förenklade modellen överlagrad med ursprungsfilens originalnät. Med hjälp av den här funktionen kan du bedöma avvikelser.</p>
	<p><b>Spara</b></p> <p>Med denna funktion sparar du den förenklade 3D-modellen med aktuella inställningar som STL-fil.</p>

## Positionera 3D-modell för baksidbearbetning

Du positionerar en STL-fil för baksidbearbetning på följande sätt:

- ▶ Exportera simulerat arbetsstycke som STL-fil

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

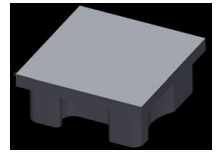

- ▶ Välj driftart **Programmering**
- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- ▶ Styrsystemet öppnar filhanteringen.
- ▶ Välj exporterad STL-fil
- ▶ Styrsystemet öppnar STL-filen i **CAD-Viewer**.
- ▶ Välj **Ursprung**
- ▶ Styrsystemet visar information om utgångspunktens position i listfönstret.
- ▶ Ange den nya utgångspunktens värde i området **Ursprung**, t.ex. **Z-40**
- ▶ Godkänn inmatning
- ▶ Orientera koordinatsystemet i området **PLANE SPATIAL SP\***, t.ex. **A+180** och **C+90**
- ▶ Godkänn inmatning
- ▶ Välj **3D mesh**
- ▶ Styrsystemet öppnar läget **3D mesh** och förenklar 3D-modellen med standardinställningarna.
- ▶ Förenkla ev. 3D-modellen ytterligare med funktionerna i läget **3D mesh**
- Ytterligare information:** "Funktioner för den förenklade modellen", Sida 489
- ▶ Välj **Spara**
- ▶ Styrsystemet öppnar menyn **Define file name for 3D mesh**.
- ▶ Ange önskat namn
- ▶ Välj **Save**
- ▶ Styrsystemet sparar den för baksidbearbetning positionerade STL-filen.



Resultatet kan du integrera för baksidbearbetning i funktionen **BLK FORM FILE**.

**Ytterligare information:** "Definiera råämnet: G30/G31", Sida 93

13

**Paletter**

## 13.1 Palett hantering

### tillämpning



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!


Palett hanteringen är en maskinavhängig funktion. Här beskrivs standard-funktionsomfånget.

Palettabeller (.p) används huvudsakligen i fleroperationsmaskiner med palettväxlare. Palettabellen anropar olika paletter (PAL), eventuella fixturer (FIX) och de tillhörande NC-programmen (PGM). Palettabellen aktiverar alla definierad utgångspunkter och nollpunktstabeller.

Du kan använda palettabeller utan palettväxlare, för att köra NC-program med olika utgångspunkter efter varandra med endast en **NC-start**.



En palettabells filnamn måste alltid börja med en bokstav.

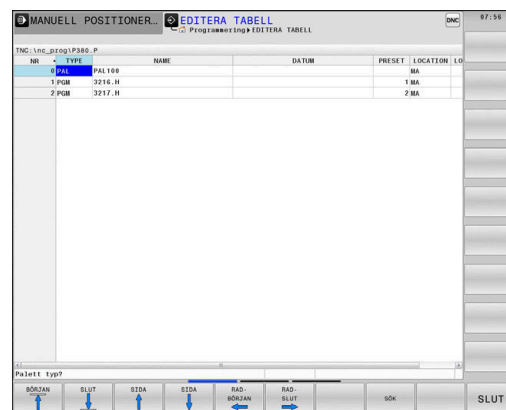

### Spalter i palettabell

Maskintillverkaren definierar en prototyp för en palettabell som öppnas automatiskt när du skapar en palettabell.

Prototypen kan innehåller följande kolumner:

Kolumn	Betydelse	Fälttyp
NR	Styrsystemet skapar uppgiften automatiskt Inmatningen krävs för Inmatningsfältet <b>Radnummer</b> i funktionen <b>BLOCKFRAM LÄSNING</b> .	Obligatoriskt fält
TYPE	Styrsystemet skiljer mellan följande uppgifter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAL</b> Palett</li> <li>■ <b>FIX</b> Fixtur</li> <li>■ <b>PGM</b> NC-program</li> </ul> Inmatningen väljer du med hjälp av knappen <b>ENT</b> och pilknapparna eller med softkey.	Obligatoriskt fält
NAME	Filnamn Namn på paletter och fixturer bestäms ibland av maskintillverkaren, du definierar NC-programnamn. När NC-programmet inte finns lagrat i samma katalog som palettabellen, måste du ange hela sökvägen.	Obligatoriskt fält
DATUM	Nollpunkt När nollpunktstabellen inte finns lagrad i samma katalog som palettabellen, måste du ange hela sökvägen. Du aktiverar nollpunkter från en nollpunktstabelle i NC-programmet med hjälp av cykel <b>G53</b> .	Alternativfält Inmatningen behövs bara när en nollpunktstabelle används.
PRESET	Arbetsstyckets utgångspkt Ange arbetsstyckets utgångspunkt.	Alternativfält






 





 






Kolumn	Betydelse	Fälttyp
LOCATION	Palettens placering Inmatning <b>MA</b> indikerar att en palett eller en fixtur befinner sig i maskinens bearbetningsutrymme och kan bearbetas. För att ange <b>MA</b> trycker du på knappen <b>ENT</b> . Med knappen <b>NO ENT</b> kan du ta bort uppgiften och därmed förhindra bearbetningen.	Alternativfält Om kolumnen existerar är uppgiften obligatorisk.
LOCK	Spärra rad Med hjälp av inmatningen <b>*</b> kan du exkludera raden i palettabellen från bearbetningen. Genom att trycka på knappen <b>ENT</b> markeras raden med inmatningen <b>*</b> . Med knappen <b>NO ENT</b> kan du åter upphäva spärren. Du kan spärra exekveringen av enskilda NC-program, fixturer eller hela paletter. Ej spärrade rader (t.ex. PGM) för en spärrad palett bearbetas inte heller.	Alternativfält
PALPRES	Palettutgångspunktens nummer	Alternativfält Inmatningen behövs bara när en palettutgångspunkt används.
W-STATUS	Bearbetningsstatus	Alternativfält Inmatningen behövs bara vid verktygsorienterad bearbetning.
METHOD	Bearbetningsmetod	Alternativfält Inmatningen behövs bara vid verktygsorienterad bearbetning.
CTID	Identitetsnummer för återstart	Alternativfält Inmatningen behövs bara vid verktygsorienterad bearbetning.
SP-X, SP-Y, SP-Z	Säker höjd i linjärxlarna X, Y och Z	Alternativfält
SP-A, SP-B, SP-C	Säker höjd i rotationsaxlarna A, B och C	Alternativfält
SP-U, SP-V, SP-W	Säker höjd i parallellaxlarna U, V och W	Alternativfält
DOC	Kommentar	Alternativfält
COUNT	<b>Antal bearbetningar</b> För rader med typen <b>PAL</b> : Aktuellt ärvärde för det i kolumnen <b>TARGET</b> definierade börvärdet för paletträknaren För rader med typen <b>PGM</b> : Värde för hur mycket paletträknarens ärvärde stiger efter exekvering av NC-programmet	Alternativfält
TARGET	<b>Totalt antal bearbetningar</b> Börvärde för paletträknaren för rader med typen <b>PAL</b> Styrsystemet upprepar NC-programmet för denna palett tills börvärdet uppnåtts.	Alternativfält

**i** Du kan ta bort kolumnen **LOCATION** om du bara använder palettabeller där styrsystemet skall bearbeta alla rader.  
**Ytterligare information:** "Infoga och ta bort kolumner", Sida 495

### Redigera palettabell

 När du skapar en ny palettabell är denna initialt tom. Med hjälp av softkeys kan du infoga och editera rader.

Softkey	Editeringsfunktion
	Gå till tabellens början
	Gå till tabellens slut
	Gå till föregående sida i tabellen
	Gå till nästa sida i tabellen
	Infoga rad i tabellens slut
	Radera rad i tabellens slut
	Lägg till flera rader i slutet av tabellen
	Kopiera aktuellt värde
	Infoga kopierat värde
	Välj radens början
	Välj radens slut
	Söka text eller värde
	Sortera eller dölj tabellkolumner
	Editera aktuellt fält
	Sortera enligt kolumnens innehåll
	Ytterligare funktioner t.ex. spara
	Öppna fil och sökvägsval

## Välja palettabell

Du kan välja och lägga upp en palettabell på följande sätt:

 


- ▶ Växla till driftart **Programmering** eller till en programkörningsdriftart



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**

Om inte någon palettabell syns:



- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ TYP**
- ▶ Tryck på softkey **VISA ALLA**
- ▶ Välj palettabell med pilknapparna eller ange namnet för en ny palettabell (**.p**)



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.



Med knappen **Bildskärmsuppdelning** kan du växla mellan listpresentation och formulärpresentation.

## Infoga och ta bort kolumner



Denna funktion måste först frigges genom att kodnummer **555343** matas in.

Beroende på configurationen finns inte alla kolumner tillgängliga när en ny palettabell skapas. Vid t.ex. verktygsorienterad bearbetning, behöver du kolumner som du själv måste infoga först.

Gör på följande sätt för att infoga en kolumn i en tom palettabell:

- ▶ Öppna palettabellen



- ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION**.



- ▶ Tryck på softkey **FORMAT EDITERA**
- ▶ Styrsystemet öppnar ett fönster, i vilket alla tillgängliga kolumner listas
- ▶ Välj den önskade kolumnen med pilknapparna



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA KOLUMN**



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

Med softkey **TA BORT KOLUMN** kan du ta bort kolumnen igen.

## Grunder verktygsorienterad bearbetning

### Användningsområde



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Den verktygsorienterade bearbetningen är en maskinavhängig funktion. Här beskrivs standard-funktionsområdet.

Med verktygsorienterad bearbetning kan du bearbeta flera arbetsstycken tillsammans och därmed spara verktygsväxlingstid, även i maskiner utan palettväxlare.

### Begränsningar

#### HÄNVISNING

##### Varning kollisionsrisk!

Inte alla palettabeller och NC-program är lämpade för verktygsorienterad bearbetning. I den verktygsorienterade bearbetningen exekverar styrsystemet inte längre NC-programmet sammanhängande, utan delar upp det vid verktygsanropen. Genom uppdelningen av NC-programmet kan icke återställda funktioner (maskinstatus) verka över hela programmet. Därmed finns det risk för kollision vid bearbetningen!

- ▶ Ta hänsyn till nämnda begränsningar
- ▶ Anpassa palettabeller och NC-program för verktygsorienterad bearbetning.
  - Programmera programinformation på nytt efter varje verktyg i alla NC-program (t.ex. **M3** eller **M4**)
  - Återställ specialfunktioner och tilläggfunktioner före varje verktyg i alla NC-program (t.ex. **Tilt the working plane** eller **M138**)
- ▶ Testa palettabellen med tillhörande NC-program i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** med försiktighet

Följande funktioner är inte tillåtna:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Växla palettutgångspunkt

Följande funktioner kräver framför allt vid återstart en extra stor försiktighet:

- Ändra maskinstatus med tilläggfunktionen (t.ex. M13)
- Skriva i konfigurationen (t.ex. WRITE KINEMATICS)
- Växling av rörelseområde
- cykel **G62**
- Cykel **G800**
- 3D-vridning av bearbetningsplanet

### Kolumner i palettabellen för verktygsorienterad bearbetning

När maskintillverkaren inte har konfigurerat något annat, behöver du följande ytterligare kolumner för den verktygsorienterade bearbetningen:

Kolumn	Betydelse
<b>W-STATUS</b>	<p>Bearbetningsstatusen bestämmer bearbetningens framsteg. Ange BLANK för ett obearbetat arbetsstycke. Styrsystemet ändrar denna uppgift automatiskt vid bearbetningen.</p> <p>Styrsystemet skiljer mellan följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BLANK/ingen inmatning: Råämne, bearbetning krävs</li> <li>■ INCOMPLETE: Ofullständigt bearbetad, ytterligare bearbetning behövs</li> <li>■ ENDED: Fullständigt bearbetad, ingen mer bearbetning behövs</li> <li>■ EMPTY: Tom plats, ingen bearbetning behövs</li> <li>■ SKIP: Hoppa över bearbetningen</li> </ul>
<b>METHOD</b>	<p>Anger bearbetningsmetoden</p> <p>Verktygsorienterad bearbetning är möjlig över flera fixturer på en och samma palett, dock inte över flera paletter.</p> <p>Styrsystemet skiljer mellan följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WPO: Arbetsstyckesorienterad (standard)</li> <li>■ TO: Verktygsorienterad (första arbetsstycket)</li> <li>■ CTO: Verktygsorienterad (efterföljande arbetsstycken)</li> </ul>
<b>CTID</b>	<p>Styrsystemet skapar automatiskt identitetsnumret för återstart med blockframläsning.</p> <p>Om du raderar eller ändrar uppgiften, är återstart inte längre möjlig.</p>
<b>SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W</b>	<p>Uppgiften om säker höjd för de tillgängliga axlarna är frivillig.</p> <p>Du kan ange säkra positioner för axlarna. Styrsystemet kör bar till dessa positioner om maskintillverkaren hanterar dem i NC-makrot.</p>

## 13.2 Batch Process Manager (Option #154)

### Applikation



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Funktionen **Batch Process Manager** konfigureras och frigges av din maskintillverkare.

Med **Batch Process Manager** möjliggörs planering av tillverkningsorder i en verktygsmaskin.

Du lägger in de planerade NC-programmen i en arbetslista. Arbetslistan med **Batch Process Manager** öppnas.

Följande information visas:

- Felfritt NC-program
- NC-programmets körtid
- Verktygens tillgänglighet
- Tidpunkter för nödvändiga manuella ingrepp i maskinen



Funktionen verktygsanvändningskontroll måste vara frigiven och aktiverad för att all information skall erhållas!

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

### Grunder

**Batch Process Manager** kan användas i följande driftarter:


- **Programmering**
- **PROGRAM ENKELBLOCK**
- **PROGRAM BLOCKFÖLJD**

I driftart **Programmering** kan du skapa och ändra arbetslistan.

I driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD** exekveras arbetslistan. En förändring är bara möjlig under vissa betingelser.

## Bildskärspresentation

När du öppnar **Batch Process Manager** i driftarten **Programmering** visas följande bildskärmsuppdelning:

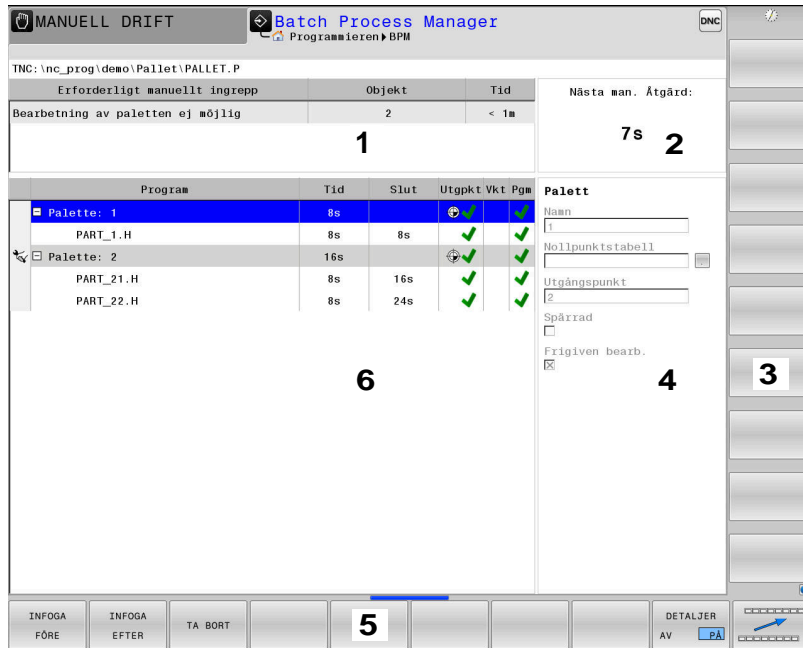





- 1 Visar alla erforderliga manuella ingrepp
- 2 Visar nästa manuella ingrepp
- 3 Visar i förekommande fall aktuella softkeys från maskintillverkaren
- 4 Visar alla ändringsbara uppgifter i raden med blå bakgrund
- 5 Visar aktuella softkeys
- 6 Visar arbetslistan

### Kolumner i arbetslistan

Kolumn	Betydelse
Inget kolumn-namn	Status för <b>Palett</b> , <b>Uppspänning</b> eller <b>Program</b>
<b>Program</b>	Namn eller sökväg till <b>Palett</b> , <b>Uppspänning</b> eller <b>Program</b>
<b>Tid</b>	Löptid i sekunder Denna kolumn visas bara på en 19-tumsbildskärm.
<b>Slut</b>	Slut på körtiden <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tid i <b>Programmering</b></li> <li>■ Faktiskt klockslag i <b>PROGRAM ENKELBLOCK</b> och <b>PROGRAM BLOCKFÖLJD</b></li> </ul>
<b>Utgångspunkt</b>	Status för arbetsstyckets utgångspunkt
<b>Vkt</b>	Status för de använda verktygen
<b>Pgm</b>	Status för NC-programmet
<b>Sts</b>	Bearbetningsstatus


I den första kolumnen visas status för **Palett, Uppspänning** och **Program** med hjälp av ikoner.

Ikonen har följande betydelse:

Ikon	Betydelse
	<b>Palett, Uppspänning</b> eller <b>Program</b> är spärrad
	<b>Palett</b> eller <b>Uppspänning</b> är inte frigiven för bearbetning
	Denna rad körs just nu i <b>PROGRAM ENKELBLOCK</b> eller <b>PROGRAM BLOCKFÖLJD</b> och kan inte redigeras
	I denna rad utfördes ett manuellt programavbrott








I kolumnen **Program** visas bearbetningsmetoden med hjälp av ikoner.

Ikonen har följande betydelse:

Ikon	Betydelse
Ingen ikon	Arbetsstyckesorienterad bearbetning
	Verktygsorienterad bearbetning <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Början</li> <li>■ slut</li> </ul>

I kolumnerna **Utgpkt., Vkt** och **Pgm** visas status med hjälp av ikoner.

Ikonen har följande betydelse:

Ikon	Betydelse
	Kontroll har slutförts
	Kontroll har slutförts Programsimulering med aktiv <b>Dynamisk kollisionsövervakning DCM</b> (option 40)
	Kontrollen misslyckades, t.ex. på grund av att verktygets livslängd har löpt ut, kollisionsrisk
	Kontroll har ännu inte slutförts.
	Programmets struktur är inte korrekt, t.ex. en palett innehåller inte några underordnade program
	Arbetsstyckets utgångspunkt är definierad
	Kontrollrea uppgift Du kan antingen antingen tilldela paletten en arbetsstyckesutgångspunkt eller alla underordnade NC-program.





Användningsråd:

- I driftarten **Programmering** är kolumnen **Vkt** alltid tom eftersom styrsystemet kontrollerar status först i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD**.
- Om funktionen verktygsanvändningskontroll inte är frigiven eller aktiverad i din maskin, kommer ingen ikon att visas i kolumnen **Pgm**

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

I kolumnen **Sts** visas bearbetningsstatus med hjälp av ikoner. Ikonen har följande betydelse:

Ikon	Betydelse
	Råämne, bearbetning behövs
	Ofullständigt bearbetad, ytterligare bearbetning behövs
	Fullständigt bearbetad, ingen mer bearbetning behövs
	Hoppa över bearbetningen



Användningsråd:

- Bearbetningsstatus justeras automatiskt under bearbetningen
- Det är bara när kolumnen **W-STATUS** finns i palltabellen som kolumnen **Sts** visas i **Batch Process Manager**

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Batch Process Manager öppna



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Med maskinparameter **standardEditor** (Nr. 102902) bestämmer din maskintillverkare vilken standardeditor styrsystemet skall använda.

### Driftart Programmering

Gör på följande sätt för att styrsystemet inte skall öppna palettabeler (.p) som arbetslistor i Batch Process Manager:

- ▶ Välj önskad arbetslista



- ▶ Växla softkeyrad



- ▶ Tryck på softkey **FLER FUNKTION.**



 
- ▶ Tryck på softkey **VÄLJ EDITOR**
- ▶ Styrsystemet öppnar fönstret **Välj editor.**



- ▶ **BPM-EDITOR** väljs



- ▶ Bekräfta med knappen **ENT.**



- ▶ Alternativt tryck på softkey **OK**
- ▶ Styrsystemet öppnar arbetslistan i **Batch Process Manager.**

### Driftart PROGRAM ENKELBLOCK och PROGRAM BLOCKFÖLJD

Gör på följande sätt för att styrsystemet inte skall öppna palettabeler (.p) som arbetslistor i Batch Process Manager:



- ▶ Tryck på knappen **bildskärmsuppdelning**



- ▶ Tryck på knappen **BPM**
- ▶ Styrsystemet öppnar arbetslistan i **Batch Process Manager.**




 

 

 

 


### Softkeys

Följande softkeys står till förfogande:



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Maskintillverkaren kan konfigurera egna softkeys.

Softkey	Funktion
	Expandera eller komprimera trädstrukturen
	Editera öppnad arbetslista
	Visar softkeys <b>INFOGA FÖRE, INFOGA EFTER</b> och <b>TA BORT</b>
	Flytta rad
	Markera rad
	Upphäv markering

Softkey	Funktion
	Infoga en ny <b>Palett, Uppspänning</b> eller <b>Program</b> före markörens position
	Infoga en ny <b>Palett, Uppspänning</b> eller <b>Program</b> efter markörens position
	Radera rad eller block
	Växla aktivt fönster
	Välj möjliga inmatningar från ett inväxlat fönster
	Återställ bearbetningsstatus till råämne
	Välj arbetsstyckes- eller verktygsorienterad bearbetning
	Genomför kollisionsövervakningen (optionsnummer 40) <b>Ytterligare information:</b> "Dynamisk kollisionsövervakning (Option #40)", Sida 350
	Avbryt kollisionsövervakningen (optionsnummer 40)
	Expandera eller komprimera manuella ingrepp som krävs
	Öppna utökad verktygsförvaltning
	Stoppa bearbetningen



Användningsråd:

- Softkeys **VERKTYGSADMINISTR.**, **KOLLISIONS ÖVERVAKN.**, **AVBRYT ÖVERVAKN.** och **INTERNT STOPP** är bara tillgängliga i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD**.
- När kolumnen **W-STATUS** finns i palltabellen är softkey **ÅTERSTATUS** tillgänglig.
- När kolumnerna **W-STATUS**, **METHOD** och **CTID** finns i palltabellen är softkey **BEARB.METHOD** tillgänglig.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Skapa arbetslista

Du kan bara skapa ny arbetslista i filhanteringen.



En arbetslistas filnamn måste alltid börja med en bokstav.



- ▶ Tryck på knappen **Programmering**



- ▶ Tryck på knappen **PGM MGT**
- > Styrsystemet öppnar filhanteringen.



- ▶ Tryck på softkey **NY FIL**



- ▶ Ange filnamn med extension (.p)
- ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.
- > Styrsystemet öppnar en tom arbetslista **Batch Process Manager**.



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA TA BORT**



- ▶ Tryck på softkey **INFOGA EFTER**
- > Styrsystemet visar de olika typerna på den högra sidan.

- ▶ Välj önskad typ
  - **Palett**
  - **Uppspänning**
  - **Program**
- > Styrsystemet infogar en tom rad i arbetslista.
- > Styrsystemet visar den valda typen på den högra sidan.
- ▶ Definiera uppgifter
  - **Namn:** Ange namnet direkt eller välj med hjälp av det inväxlade fönstret om det redan existerar
  - **Nollpunktstabell:** Ange i förekommande fall nollpunkt direkt eller välj med hjälp av det inväxlade fönstret
  - **Utgångspunkt:** Ange i förekommande fall arbetsstyckets utgångspunkt direkt
  - **Spärrad:** Den valda raden undantas från bearbetningen
  - **Frigiven bearb.:** Frige vald rad för bearbetning
- ▶ Bekräfta inmatningarna med knappen **ENT**



- ▶ Upprepa i förekommande fall stegen



- ▶ Tryck på softkey **EDITERA**

## Ändra arbetslista

Du kan ändra en arbetslista i driftart **Programmering**, **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD**.



Användningsråd:

- När en arbetslista är selekterad i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD** är det inte möjligt att ändra arbetslistan i driftart **Programmering**.
- En ändring av arbetslistan under bearbetningen är bara möjlig under vissa betingelser eftersom styrsystemet bestämmer ett skyddat område.
- NC-program i det skyddade området visas med ljusgrå färg.
- En ändring i arbetslistan återställer statusen Kollisionsövervakning har slutförts till statusen Kontroll har slutförts .

I **Batch Process Manager** ändrar du en rad i arbetslistan på följande sätt:

- ▶ Öppna den önskade arbetslistan



- ▶ Tryck på softkey **EDITERA**



- ▶ Placera markören på önskad rad, t.ex. **Palett**
- > Styrsystemet visar den valda raden med blå färg.
- > Styrsystemet visar de uppgifter som kan ändras på den högra sidan.



- ▶ Tryck i förekommande fall på softkey **VÄXLA FÖNSTER**
- > Styrsystemet växlar det aktiva fönstret.
- ▶ Följande uppgifter kan ändras:

- **Namn**
- **Nollpunktstabell**
- **Utgångspunkt**
- **Spärrad**
- **Frigiven bearb.**



- ▶ Bekräfta de ändrade uppgifterna med knappen **ENT**

- > Styrsystemet tar över ändringarna.



- ▶ Tryck på softkey **EDITERA**

I **Batch Process Manager** flyttar du en rad i arbetslistan på följande sätt:

▶ Öppna den önskade arbetslistan

 


▶ Tryck på softkey **EDITERA**



▶ Placera markören på den önskade raden, t.ex. **Program**

> Styrsystemet visar den valda raden med blå färg.



▶ Tryck på softkey **FLYTTA**



▶ Tryck på softkey **MARKERA**

> Styrsystemet markera raden som markören befinner sig på.



▶ Placera markören på den önskade positionen

> När markören befinner sig på ett lämpligt ställe, visar styrsystemet softkey **INFOGA FÖRE** och **INFOGA EFTER**.



▶ Tryck på softkey **INFOGA FÖRE**

> Styrsystemet infogar raden på den nya positionen.



▶ Tryck på softkey **TILLBAKA**



▶ Tryck på softkey **EDITERA**

14

**Svarvbehandling**

## 14.1 Svarvbearbetning i fräsmaskiner (Option #50)

### Inledning

I fräsmaskiner kan du maskin- och kinematikberoende utföra såväl fräsbearbetningar som svarvbearbetningar. Därmed kan arbetsstycken bearbetas komplett i en maskin, även då komplexa fräs- och svarvbearbetningar krävs.

Vid svarvning befinner sig verktyget i en fast position, samtidigt som rundbordet och det uppspända arbetsstycket utför en rotationsrörelse.

Beroende på bearbetningsriktning och uppgift delas svarvbearbetningar in i olika tillverkningsmetoder, t.ex.:

- Längdsvarvning
- Plansvarvning
- Sticksvarvning
- Gängskärning



Styrsystemet tillhandahåller olika cykler för de olika tillverkningsmetoderna.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

Via styrsystemet kan du enkelt växla mellan fräsdrift och svarvdrift i ett NC-program. Under svarvdriften fungerar rundbordet som svarvspindel och frässpindelns verktyget står stilla. Därigenom uppstår rotationssymmetriska konturer. Verktygets utgångspunkt måste därvid ligga i svarvspindelns centrum.

Vid hanteringen av svarvstål krävs det andra geometriska beskrivningar än för fräs- eller borrarverktyg. Styrsystemet behöver t.ex. en skärredieffinition för att kunna utföra skärrediekompensering. Styrsystemet tillhandahåller en speciell verktygstabell för svarvverktygen. I verktygsförvaltningen visar styrsystemet bara nödvändiga verktygsdata för den aktuella verktygstypen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



För bearbetningen står olika cykler till förfogande. Cyklerna kan även användas med tiltade rotationsaxlar.

**Ytterligare information:** "Tiltad svarvning", Sida 520

### Koordinatplan för svarvningen

Vid svarvning är axlarna placerade så att X-koordinaterna beskriver arbetsstyckets diameter och Z-koordinaterna längdpositionen.

Programmeringen sker alltså alltid i bearbetningsplanet **ZX**. Vilka maskinaxlar som används för de faktiska förflyttningarna beror på den aktuella maskinkinematiken och bestäms av maskintillverkaren. Därigenom är NC-programmet med svarvfunktioner till stor del utbytbar och oberoende av maskintyp.

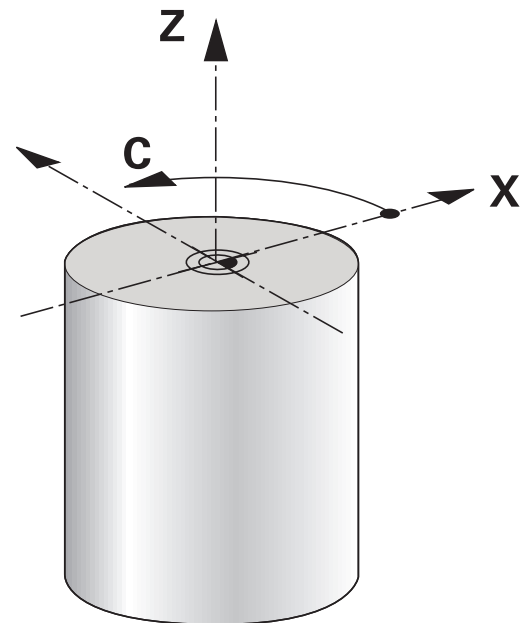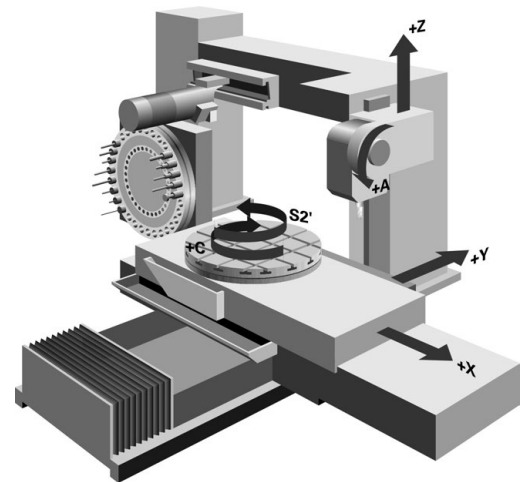



## Nosradiekompensering SRK



Svarvstål har en nosradie på verktyggspetsen (**RS**). Därigenom uppstår konturavvikelser vid bearbetning av koner, faser och radier eftersom den programmerade förflyttningsbanan avser den teoretiska skärspetsen S. SRK förhindrar de avvikelser som uppstår på grund av detta.

Styrsystemet beräknar den teoretiska skärspetsen utifrån de längsta uppmätta värdena **ZL**, **XL** och **YL**.

I svarvcyklerna utför styrsystemet nosradiekompensering automatiskt. I individuella förflyttningsblock och inom programmerade konturer aktiverar du SRK med **G41** eller **G42**.

Styrsystemet kontrollerar skärgeometrin med ledning av spetsvinkeln **P-ANGLE** och ställvinkeln **T-ANGLE**. Styrsystemet bearbetar bara konturelement i cyklerna så långt det är möjligt med det aktuella verktyget.

När restmaterial kvarstår på grund av sidoskärets vinkel kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande. Med maskinparameter **suppressResMatlWar** (Nr. 201010) kan du undertrycka varningen.

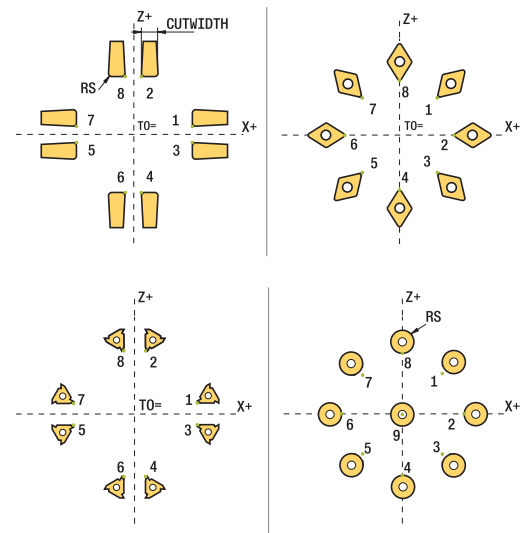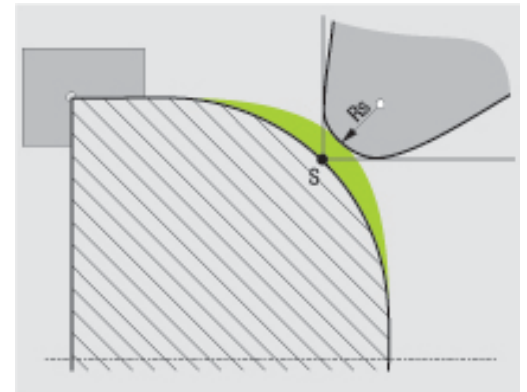


Programmeringsanvisning:

- Vid neutrala skärlägen (**TO=2, 4, 6, 8**) är radiekompenseringens riktning inte entydig. I dessa fall är SRK endast möjlig inom bearbetningscyklerna. Nosradiekompensering kan även utföras vid tiltade bearbetningar.
- Aktiva tilläggfunktioner begränsar då möjligheterna:
- Man kan endast använda nosradiekompensering med **M128** i kombination med bearbetningscykler.
  - Med **M144** eller **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER** är dessutom nosradiekompensering möjlig i alla förflyttningsblock, t.ex. med **G41/G42**

### Teoretisk verktygspets

Den teoretiska verktygspetsen är verksam i verktygskoordinatsystemet. När du lutar verktyget, vrider sig verktygsspetsens position med verktyget.

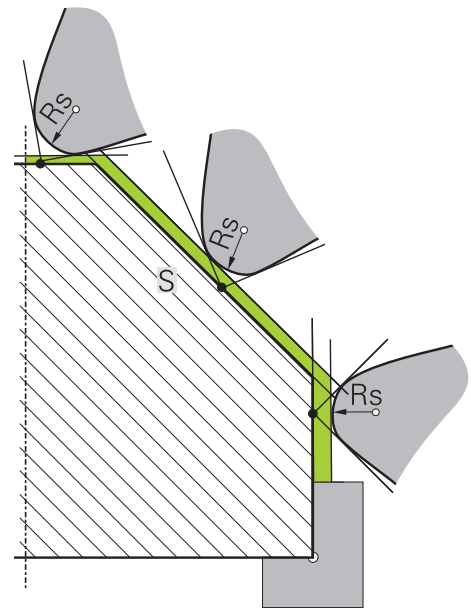


### Virtuell verktygspets

Virtuell verktygspets aktiveras du med **FUNCTION TCPM** och selekterar **REFPNT TIP-CENTER**. Korrekta verktygsdata är en förutsättning för en beräkning av den virtuella verktygspetsen.

Den virtuella verktygspetsen är verksam i verktygskoordinatsystemet. När du lutar verktyget, förblir den virtuella verktygspetsen samma så länge verktyget fortfarande har samma verktygsorientering **TO**. Styrsystemet växlar statuspresentationen **TO** och därmed automatiskt den virtuella verktygsspetsen, när exempelvis verktyget lämnar det för **TO 1** giltiga vinkelområdet.

Den virtuella verktygsspetsen möjliggör att genomför tiltade axelparallella längs- och plansvarvningar med korrekt kontur även utan radiekompensering.

**Ytterligare information:** "Simultan svarvning", Sida 522

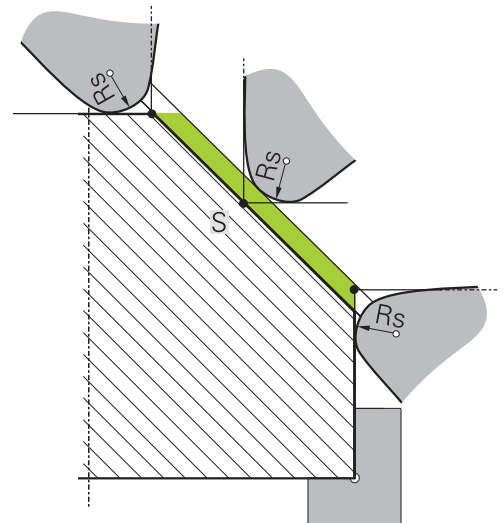

## 14.2 Grundfunktioner (Option #50)

### Växling mellan fräsdrift och svarvdrift




Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Svarvbearbetningen och växlingen av bearbetningsmod konfigureras och frigges av din maskintillverkare.

För att växla mellan fräsoperationer och svarvoperationer måste du byta till respektive mode.

För växling av bearbetningsmode använder du NC-funktionerna **FUNCTION MODE TURN** och **FUNCTION MODE MILL**.

När svarvläget är aktivt visar styrsystemet en symbol i statuspresentationen.

Symbol	Bearbetningsläge
	Svarvmode aktiv: <b>FUNCTION MODE TURN</b>

Ingen symbol Fräsmode aktiv: **FUNCTION MODE MILL**

Vid växlingen av bearbetningsmode utför styrsystemet ett makro som justerar maskinspecifika inställningar för respektive bearbetningsmode. Med NC-funktionerna **FUNCTION MODE TURN** och **FUNCTION MODE MILL** aktiverar du en maskinkinematik som maskintillverkaren har lagrat och definierat i makrot.

### **VARNING**

#### **Varning, fara för användare och maskin!**

Vid svarvbearbetning uppstår t.ex. stora fysiska krafter pga. höga varvtal och tunga och obalanserade arbetsstycken. Vid felaktiga bearbetningsparametrar, obalans som inte har tagits hänsyn till eller felaktig uppspänning finns det en mycket förhöjd olycksrisk vid bearbetningen!

- ▶ Spänn upp arbetsstycket i spindelns centrum
- ▶ Spänn upp arbetsstycket på ett säkert sätt
- ▶ Programmera låga varvtal (öka vid behov)
- ▶ Begränsa varvtalet (öka vid behov)
- ▶ Eliminera obalans (kalibrera)



Programmeringsanvisning:



 
- När funktionerna **VRID BEARBETNINGSPLAN** eller **TCPM** är aktiva kan du inte växla bearbetningsmod.
- I svarvdrift är förutom nollpunktsförskjutning inte några andra cykler för koordinatomräkning tillåtna.
- Orienteringen av verktygsspindelns (spindelvinkel) beror på bearbetningsriktningen. Vid utvändig bearbetning pekar verktygsskärets mot svarvspindelns centrum. Vid invändig bearbetning pekar verktygsskärets bort från svarvspindelns centrum.
- En ändring av bearbetningsriktningen (utvändig- och invändig bearbetning) kräver anpassning av spindelns rotationsriktning.
- Vid svarvning måste verktygsskäret befinna sig på samma höjd som svarvspindelns centrum. I svarvdrift måste därför verktyget förpositioneras till Y-koordinaten för svarvspindelns centrum.
- Med M138 kan du välja vilka rotationsaxlar som skall vara involverade i M128 och TCPM.




Användningsråd:

- I svarvmode måste utgångspunkten ligga i svarvspindelns centrum.
- I svarvmode visar positionspresentationen diametervärden i X-axeln. Styrsystemet visar då en extra diametersymbol.
- I svarvdrift påverkar spindelpotentiometern svarvspindelns (rundbordet).
- Vid svarvdrift kan du använda alla manuella avkännarsystemsfunktions utom **Avkänning av plan** och **Avkänning av skärningspunkt**. I svarvdrift motsvarar mätvärdet i X-axeln ett diametervärde.
- För definition av svarvfunktioner kan du även använda funktionen smartSelect.  
**Ytterligare information:** "Översikt specialfunktioner", Sida 346
- I svarvdrift är transformationerna **SPA, SPB** och **SPC** från utgångspunktstabellen inte tillåtna. Om du aktiverar en av de angivna transformationerna visar styrsystemet felmeddelandet **Transformation ej möjlig** under exekvering av NC-programmet i svarvdrift.

**Ange bearbetningsläge**

-  ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION MODE**
-  ▶ Funktion för bearbetningsmode: Tryck på softkey **TURN** (svarvning) eller softkey **MILL** (fräsning)

Gör på följande sätt om maskintillverkaren har frigivt kinematikselekteringen:

-  ▶ Tryck på softkey **VÄLJ KINEMATIK**
- ▶ Välja kinematik


**Exempel**

N110 FUNCTION MODE TURN "AC_TABLE"*	Aktivera svarvdrift
N120 FUNCTION MODE TURN*	Aktivera svarvdrift
N130 FUNCTION MODE MILL "B_HEAD"*	Aktivera fräsdrift

**Grafisk presentation av svarvbearbetning**

Du kan simulera svarvoperationer i driftart **Programtest**. En förutsättning för detta är en råämnesdefinition som är lämplig för svarvning och option 20.

**i** De bearbetningstider som har beräknats med hjälp av den grafiska simuleringen överensstämmer inte med de faktiska bearbetningstiderna. Grunden till detta vid kombinerad fräs- och svarvbearbetning är framför allt växlingen av bearbetningsmod.

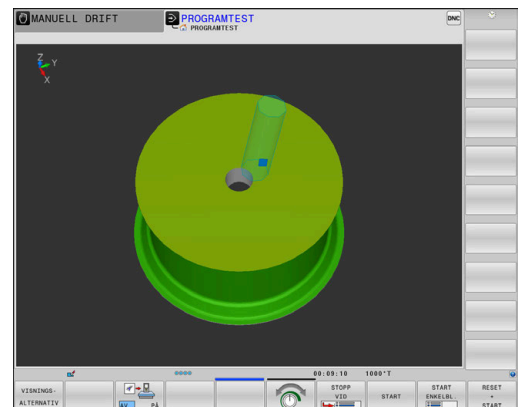
**Grafisk presentation i driftart Programmering**

Du kan även simulera svarvbearbetningar grafiskt med linjefrafiken i driftart **Programmering**. För presentation av förflyttningsrörelser i svarvmode i driftart **Programmering** växlar du visningen med hjälp av softkeys.

**Ytterligare information:** "Framställning av programmeringsgrafik för ett NC-program", Sida 209

Vid svarvning är standardplaceringen av axlarna att X-koordinaterna beskriver arbetsstyckets diameter och Z-koordinaterna längdpositionen.

Även när svarvningen utförs i ett tvådimensionellt plan (X- och X-koordinater), måste du vid ett rektangulärt råämne programmera Y-värdet vid definitionen av råämnet.

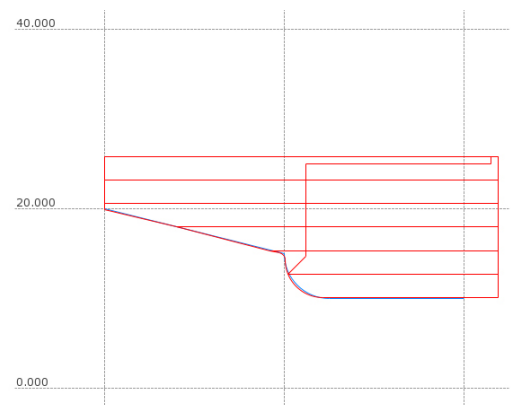

**Exempel: Rektangulärt råämne**

<b>%LT 200 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G18 X+0 Y-1 Z-50*</b>	Råämnesdefinition för grafisk simulering av bearbetningen
<b>N20 G31 G90 X+87 Y+1 Z+2*</b>	
<b>N30 T301*</b>	Verktygsanrop
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Frikörning av verktyget i spindelaxeln med snabbtransport
<b>N50 FUNCTION MODE TURN*</b>	Aktivera svarvmode

## Programmera varvtal



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

När du arbetar med konstant skärhastighet, begränsar det valda växelsteget det möjliga varvtalsområdet. Om och vilka växelsteg som finns tillgängliga beror på hur din maskin är konstruerad.

Vid svarvning kan du arbeta med konstant varvtal eller med konstant skärhastighet.

När du arbetar med konstant skärhastighet **VCONST:ON** ändrar styrsystemet varvtalet beroende på avståndet från verktygsskåret till svarvspindelns centrum. Vid positioneringar i riktning mot rotationscentrum ökar styrsystemet bordets varvtal, vid förflyttningar bort från rotationscentrum reduceras varvtalet.

Vid bearbetning med konstant varvtal **VCONST:Off** är varvtalet oberoende av verktygspositionen.

För definition av varvtalet använder du funktionen

**FUNCTION TURNDATA SPIN**. Styrsystemet erbjuder här följande inmatningsparametrar:

- VCONST: konstant skärhastighet på/av (valfritt)
- VC: Skärhastighet (frivillig)
- S: Nominellt varvtal när konstant skärhastighet inte är aktiv (frivillig)
- S MAX: Maximalt varvtal vid konstant skärhastighet (frivillig), återställs med S MAX 0
- GEARRANGE: Växelsteg för svarvspindelns (frivillig)


### Definiera varvtalet



Cykel **G800** begränsar det maximala varvtalet vid excentersvarvning. En programmerad varvtalsbegränsning för spindelns återskapas av styrsystemet efter excentersvarvningen,

För att återställa varvtalsbegränsningen programmerar du **FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX0**.

När det maximala varvtalet har uppnåtts, visar styrsystemet **S MAX** i statuspresentationen istället för **S**.

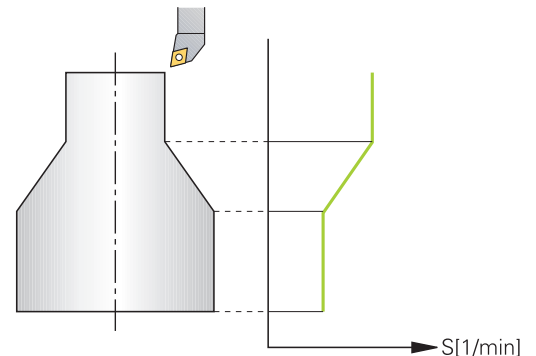

### Exempel

N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100 GEARRANGE:2*	Definition av konstant skärhastighet i växelsteg 2
N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550*	Definition av konstant varvtal
...	

## Matningshastighet

Vid svarvning anges oftast matning i mm per varv. Styrsystemet förflyttar verktyget med ett definierat värde per spindelvarv. Därför är den resulterande banhastigheten beroende av svarvspindelns varvtal. Vid högre varvtal ökar styrsystemet matningshastigheten, vid lägre varvtal reduceras den. På detta sätt kan du vid samma skär djup bearbeta med konstant skärkraft och erhålla en konstant spåntjocklek.




Konstant skärhastighet (**VCONST: ON**) kan vid många svarvoperationer inte hållas, eftersom det maximala spindelvarvtalet nås. Med maskinparameter **facMinFeedTurnSMAX** (Nr. 201009) definierar du styrsystemets beteende, efter att det maximala varvtalet har uppnåtts.

Standardmässigt tolkar styrsystemet den programmerade matningen som millimeter per minut (mm/min). När du vill definiera matningen som millimeter per varv (mm/1), måste du programmera **M136**. Styrsystemet tolkar då alla efterföljande matningsuppgifter som mm/1, ända tills **M136** åter upphävs.

**M136** är modalt verksam från blockets början och kan upphävas med **M137**.

### Exempel

<b>%LT 200 G71 *</b>	
<b>N40 G00 G40 G90 X+102 Z+2*</b>	Förflyttning med snabbtransport
...	
<b>N30 G01 X+87 F200*</b>	Förflyttning med matning 200 mm/min
<b>N40 M136*</b>	Matning i millimeter per varv
<b>N50 G01 X+154 F0.2*</b>	Förflyttning med matning 0.2 mm/1
...	

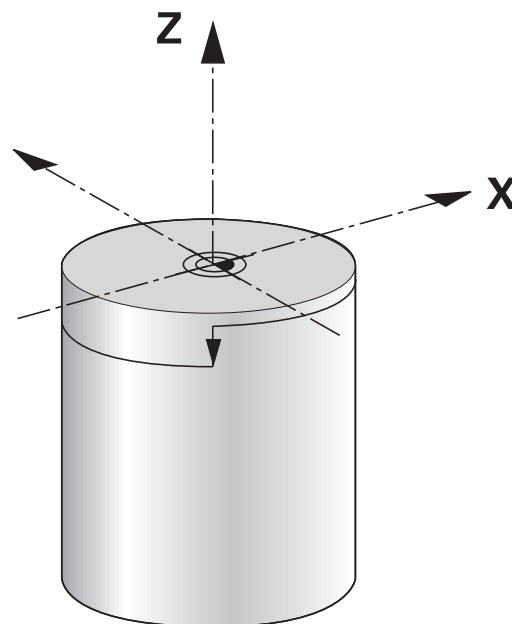



## 14.3 Programfunktioner svarvning (Option #50)

### Verktygskompensering i NC-programmet

Med funktionen **FUNCTION TURNDATA CORR** definierar du ytterligare kompenseringsvärden för det aktiva verktyget. I **FUNCTION TURNDATA CORR** kan du ange deltavärden för verktygslängderna i X-riktningen **DXL** och i Z-riktningen **DZL**. Kompenseringsvärdena adderas till kompenseringsvärdena från tabellen med svarvverktyg.

Med funktionen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** kan du med **DRS** definiera ett tilläggsmått för nosradien. På detta sätt kan du programmera en ekvidistant konturarbetsmån. Vid stickverktyg kan du korrigera stickbredden med **DCW**.

**FUNCTION TURNDATA CORR** är alltid verksam för det aktiva verktyget. Genom ett förnyat verktygsanrop **T** deaktiverar du kompenseringen. När du lämnar NC-programmet (t.ex. PGM MGT), återställer styrsystemet kompenseringsvärdena automatiskt.

Vid inmatning av funktionen **FUNCTION TURNDATA CORR** bestämmer du verktygskompenseringens funktionssätt via softkeys:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: Verktygskompenseringen är verksam i verktygskordinatsystemet
- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**: Verktygskompenseringen är verksam i arbetsstyckes-kordinatsystemet



Verktygskompenseringen **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** verkar alltid i verktygets koordinatsystem, även vid tiltad bearbetning.



Vid interpolationssvarvning har funktionerna **FUNCTION TURNDATA CORR** och **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** ingen effekt.

När du vill korrigera ett svarvverktyg i cykel **G292 IPO.-SVARV KONTUR**, behöver du utföra detta i cykeln eller i verktygstabellen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

### Definiera verktygskompenseringen

Gör på följande sätt för att definiera verktygskompenseringen i NC-programmet:

SPEC  
FCT

- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**

PROGRAM-  
FUNKTIONER  
ROTERA

- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMROTERA**

FUNCTION  
TURNDATA

- ▶ Tryck på softkey **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA  
CORR

- ▶ Tryck på softkey **TURNDATA CORR**



Som ett alternativ till verktygskompensering med **TURNDATA CORR** kan du arbeta med kompenseringstabeller.

**Ytterligare information:** "Kompenseringstabell", Sida 373

### Exempel

```
N210 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05*
```

```
...
```

## Råämnesföljning TURNDATA BLANK

Med funktionen **TURNDATA BLANK** har du möjlighet att arbeta med råämnesföljning.

Med hjälp av råämnesföljningen identifierar styrsystemet redan bearbetade områden och anpassar samtliga fram- och frånkörningsrörelser till den aktuella bearbetningssituationen. På så sätt undviks luftskär och bearbetningstiden förkortas betydligt.

Med **TURNDATA BLANK** anropar du en konturbeskrivning som styrsystemet använder som det följda råämnet.




Råämnesspårningen är bara verksam i samband med grovbearbetningscykler. Vid finbearbetningscykler bearbetar styrsystemet alltid hela konturen, så att konturen t.ex. inte ska uppvisa någon förskjutning.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**



Programmeringsanvisning:

- Råämnesföljning är endast möjlig vid cykelbearbetning i svarvdrift (**FUNCTION MODE TURN**).
- För råämnesföljning behöver du ange en sluten kontur som råämne (startposition = slutposition). Råämnet motsvarar tvärsnittet hos ett rotationssymmetriskt objekt.

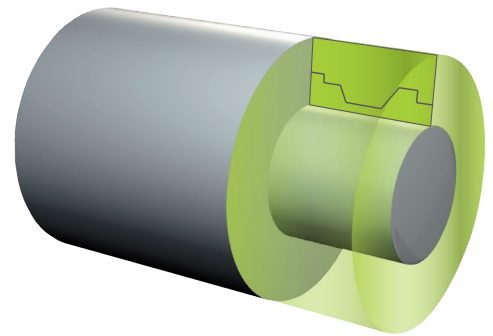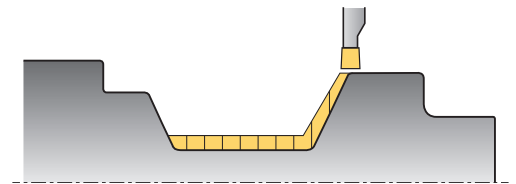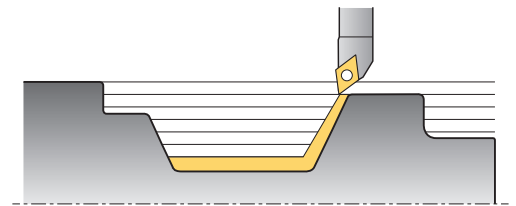

## HÄNVISNING

### Varning kollisionsrisk!

Med råämnesefterföljningen optimerar styrsystemet bearbetningsområden och framkörningsrörelser. Styrsystemet tar hänsyn till det uppdaterade aktuella råämnet vid fram- och frånkörningsrörelser. Om områden på den färdiga delen sticker ut utanför råämnet kan det leda till skador på arbetsstycket och verktyget.

- ▶ Definiera ett större råämne än färdig detalj

Funktionen TURNDATA BLANK definieras du på följande sätt:

- SPEC FCT** ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- PROGRAM-FUNKTIONER ROTERA** ▶ Tryck på softkey **PROGRAMROTERA**
- FUNCTION TURNDATA** ▶ Tryck på softkey **FUNCTION TURNDATA**
- TURNDATA BLANK** ▶ Tryck på softkey **TURNDATA BLANK**
- ▶ Tryck på softkey för önskat konturanrop

Du har följande möjligheter att kalla upp konturbeskrivningen:

Softkey	Funktion
<b>BLANK</b> <FILE>	Konturbeskrivning i ett externt NC-program Anrop via filnamn

Softkey	Funktion
BLANK <FILE>=QS	Konturbeskrivning i ett externt NC-program Anrop via stringparameter
BLANK LBL NR	Konturbeskrivning i ett underprogram Anrop via labelnummer
BLANK LBL NAME	Konturbeskrivning i ett underprogram Anrop via labelnamn
BLANK LBL QS	Konturbeskrivning i ett underprogram Anrop via stringparameter

### Avstängning av råämneshöjning

Du stänger av råämneshöjningen på följande sätt:

- ▶ Växla in softkeyrad med specialfunktioner
- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMROTERA**
- ▶ Tryck på softkey **FUNCTION TURNDATA**
- ▶ Tryck på softkey **TURNDATA BLANK**
- ▶ Tryck på softkey **BLANK OFF**


### Tiltad svarvning

Ibland är det nödvändigt att positionera rotationsaxlarna till en viss vinkel för att kunna utföra en bearbetning. Det är t.ex. nödvändigt när du på grund av verktygsgeometrin bara kan bearbeta konturelement under en viss position.

Styrsystemet erbjuder följande möjligheter att bearbeta tiltat:

- **M144**
  - **M128**
  - **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**
  - Cykel **G800 ANPASSA SVARVSYSTEM**
- Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

När du utför svarvcyklar med **M144**, **FUNCTION TCPM** eller **M128** förändras verktygets vinkel i förhållande till konturen.. Styrsystemet tar automatiskt hänsyn till denna förändring och övervakar därmed också bearbetningen i tiltat läge.

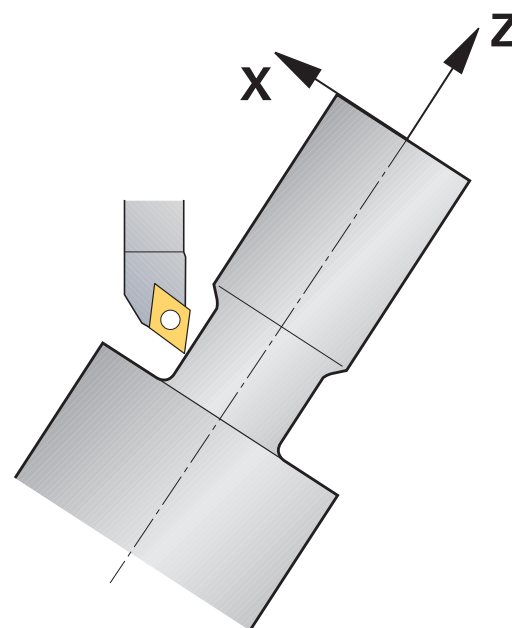

Programmeringsanvisning:

- Gängcykler är i tiltat läge bara möjliga med rätvinkliga infallsvinklar (+90° och -90°).
- Verktygskompenseringen **FUNCTION TURNDATA CORRECTCS** verkar alltid i verktygets koordinatsystem, även vid tiltad bearbetning.

**M144**

Genom att tilta en rotationsaxel uppstår en offset mellan arbetsstycket och verktyget. Funktionen **M144** tar hänsyn till de tiltade axlarnas placering och kompenserar denna offset. Dessutom riktar funktionen **M144** in arbetsstyckets koordinatsystems Z-riktning i arbetsstyckets mittlinjeriktning. Om den tiltade axeln är ett rundbord och arbetsstycket alltså står snett, utför styrsystemet förflyttningar i arbetsstyckets lutade koordinatsystem. När den tiltade axeln är ett tilthuvud (verktyget lutar), lutas inte arbetsstyckets koordinatsystem.

När tiltaxeln har tiltats måste du ev. förpositionera verktyget i Y-koordinaten på nytt och ställa in skärets läge med cykel **G800**.

...	
<b>N10 M144*</b>	Aktivera tiltad bearbetning
<b>N20 G00 A-25 G40*</b>	Positionera tiltaxel
<b>N30 G800 ANPASSA SVARVSYSTEM</b>	Rikta upp arbetsstyckets koordinatsystem och verktyget
<b>Q497=+90 ;PRECISIONSVINKEL</b>	
<b>Q498=+0 ;VAND VERKTYG</b>	
<b>Q530=+2 ;TILTAD BEARBETNING</b>	
<b>Q531=-25 ;INFALLSVINKEL</b>	
<b>Q532=750 ;MATNING</b>	
<b>Q533=+1 ;FOEREDRAGEN RIKTNING</b>	
<b>Q535=3 ;EXCENTERSVARVNING</b>	
<b>Q536=0 ;EXZENTR. UTAN STOPP*</b>	
<b>N40 G00 X+165 Y+0 G40*</b>	Förpositionering av verktyget
<b>N50 G00 Z+2 G40*</b>	Verktyg till startposition
...	Bearbetning med tiltad axel

**M128**

Alternativt kan du också använda funktion **M128**. Resultatet är identiskt, dock gäller följande begränsningar: Om du aktiverar den tiltade bearbetningen med M128 är nosradiekompensering utan cykel inte möjlig, alltså inte möjlig i förflyttningsblock med **G41/G42**. När du aktiverar den tiltade bearbetningen med **M144**, gäller inte dessa begränsningar.

**FUNCTION TCPM med REFPNT TIP-CENTER**

Med **FUNCTION TCPM** och selekteringen **REFPNT TIP-CENTER** aktiverar du den virtuella verktygsspetsen. När du aktiverar den tiltade bearbetningen med **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER** är även nosradiekompensering utan cykel möjlig, alltså i förflyttningsblock med **G41/G42**.

Du kan även svarvar tiltat i driftart **MANUELL DRIFT** om du aktiverar **FUNCTION TCPM** med selekteringen **REFPNT TIP-CENTER** t.ex. i driftart **MANUELL POSITIONERING**.

### Bearbetning med böjda stickstål

När du arbetar med ett böjt stickstål behöver du tilta axlarna. Observera maskinens kinematik.

### Exempel på en maskin med AC-kinematik

...		
N80 T "RECESS_25" *		Böjt stickstål 25°
...		
N110 M144*		Aktivera tiltad bearbetning
N120 G00 A+25 G40*		Positionera tiltaxel
N130 G800 ANPASSA SVARVSYSTEM		
Q497=+90	;PRECISIONSVINKEL	Rikta upp arbetsstyckets koordinatsystem och verktyget
Q498=+0	;VAND VERKTYG	
Q530=+0	;TILTAD BEARBETNING	
Q531=+0	;INFALLSVINKEL	
Q532=750	;MATNING	
Q533=+1	;FOEREDRAGEN RIKTNING	
Q535=3	;EXCENERSVARVNING	
Q536=0	;EXZENTR. UTAN STOPP*	
N140 G00 X+165 Y+0 Z+2 G40*		Förpositionera ev. verktyget
N150 G...		Definiera spårcykeln eller spårsvarcykeln
...		Bearbetning

### Simultan svarvning


Du kan kombinera svarvning med funktionen **M128** eller **FUNCTION TCPM** och **REFPNT TIP-CENTER**. Det gör att du kan tillverka konturer med ett snitt, för vilka du måste ändra infallsvinkeln (simultanbearbetning).

Simultansvarvkontur är en svarvkontur som kan programmeras med polära cirklar och linjärblock i en rotationsaxel, vars lutning inte skadar konturen. Kollisioner med sidoskär eller hållare förhindras inte. Detta ger möjlighet att finbearbeta konturer i en kontinuerlig följd med ett verktyg, trots att olika konturdelar bara kan nås med olika tiltning.

I NC-programmet anger du hur rotationsaxeln skall tiltas för att kunna nå de olika konturdelarna utan risk för kollision.

Med tilläggsmått för nosradie **DRS** kan lämna kvar en ekvidistant arbetsmån på konturen.

Med **FUNCTION TCPM** och **REFPNT TIP-CENTER** kan du i samband med detta även mäta upp den teoretiska verktygsspetsen.

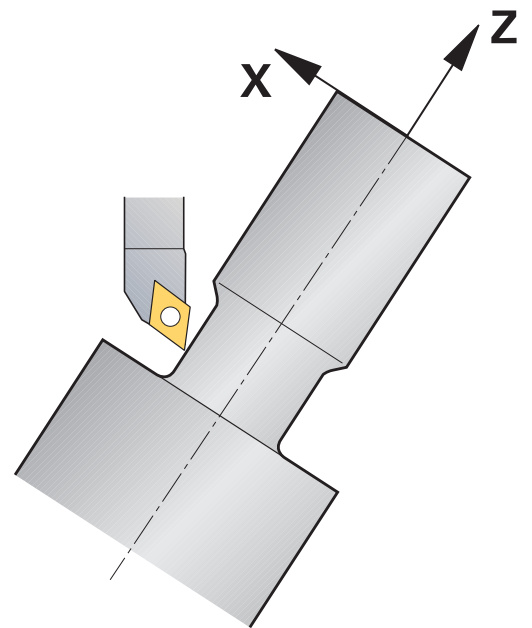

**Tillvägagångssätt**

Gör på följande sätt för att skapa ett simultanprogram:

- ▶ Aktivera svarvdrift
- ▶ Växla in svarvverktyget
- ▶ Anpassa koordinatsystemet med cykel **G800**
- ▶ Aktivera **FUNCTION TCPM** med **REFPNT TIP-CENTER**
- ▶ Aktivera radiekompensering med G41/G42
- ▶ Programmera simultansvarvkontur
- ▶ Avsluta radiekompenseringen med Departure-block eller G40
- ▶ Återställ **FUNCTION TCPM**

**Exempel**

<b>%TURNSIMULTAN G71*</b>	
...	
<b>N120 FUNCTION MODE TURN*</b>	Aktivera svarvdrift
<b>N130 TOOL CALL "TURN_FINISH"*</b>	Växla in svarvverktyget
<b>N140 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S500*</b>	
<b>N150 M140 MB MAX*</b>	
<b>N160 G800 ANPASSA SVARVSYSTEM</b>	Justera koordinatsystem
<b>Q497=+90 ;PRECISIONSVINKEL</b>	
<b>Q498=+0 ;VAND VERKTYG</b>	
<b>Q530=+0 ;TILTAD BEARBETNING</b>	
<b>Q531=+0 ;INFALLSVINKEL</b>	
<b>Q532= MAX ;MATNING</b>	
<b>Q533=+0 ;FOEREDRAGEN RIKTNING</b>	
<b>Q535=+3 ;EXCENTERSVARVNING</b>	
<b>Q536=+0 ;EXZENTR. UTAN STOPP</b>	
<b>N170 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-CENTER*</b>	Aktivera FUNCTION TCPM
<b>N180 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DRS:-0.1*</b>	
<b>N190 G00 G90 X+100 Y+0 Z+10 G40 M304</b>	
<b>N200 G00 X+45 G42</b>	Aktivera radiekompensering med G42
...	
<b>N260 G01 Z-12.5 A-75</b>	Programmera simultansvarvkontur
<b>N270 G01 Z-15</b>	
<b>N280 I+69 K-20</b>	
<b>N290 G11 H-90 A-45</b>	
<b>N300 G11 H-90 A-45</b>	
...	
<b>N470 G00 G90 X+100 Z-45 G40</b>	Avsluta radiekompensering med G40
<b>N480 FUNCTION RESET TCPM</b>	Återställ FUNCTION TCPM
<b>N490 FUNCTION MODE MILL</b>	
...	
<b>N99999999 %TURNSIMULTAN G71*</b>	

**M128**

Alternativt till simultansvarvning kan du också använda funktion

**M128.**

Med M128 gäller följande begränsningar:

- Endast för NC-program som har skapats i förhållande till verktygscentrumets bana
- Endast för verktyg med rund skärplatta med TO 9
- Verktyget måste mätas upp i mitten av nosradien

**Svarvbearbetning med FreeTurn-verktyg****Användningsområde**

Med hjälp av styrsystemet kan FreeTurn-verktyg definieras och användas t.ex. för tiltade eller simultana svarvbearbetningar.

FreeTurn-verktyg är svarvverktyg med flera skär. Beroende på variant kan ett FreeTurn-verktyg användas för axel- och konturparallell grov- och finbearbetning.

Användning av FreeTurn-verktyg reducerar bearbetningstiden tack vare mindre behov av verktygsbyte. Den nödvändiga verktygsjusteringen i förhållande till arbetsstycket medger endast utvändig bearbetning.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**


**Förutsättningar**

- Maskin vars verktygsspindel är vinkelrätt mot arbetsstyckesspindeln eller kan tiltas  
Beroende på maskinkinematiken är en rotationsaxel nödvändig för injustering av spindlarna till varandra.
- Maskin med styrd verktygsspindel  
Styrsystemet ansätter verktygsskåret med hjälp av verktygsspindeln.
- Software-option #50 frässvarvning
- Kinematikbeskrivning  
Kinematikbeskrivningen utarbetas av maskintillverkaren. Med hjälp av kinematikbeskrivningen kan styrsystemet t.ex. ta hänsyn till verktygsgeometrin.
- Maskintillverkarmakron för simultan svarvbearbetning med FreeTurn-verktyg
- FreeTurn-verktyg med lämplig verktygshållare
- Verktygsdefinition  
Ett FreeTurn-verktyg består alltid av tre skär hos ett indexerat verktyg.

**Funktionsbeskrivning**

För användning av FreeTurn-verktyg anropar du endast önskat skär för korrekt definierat indexerat verktyg i NC-programmet.


**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

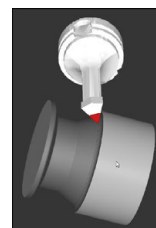

FreeTurn-verktyg i simuleringen



## FreeTurn-verktyg

 FreeTurn-skärplatta  
för grovbearbetningFreeTurn-skärplatta  
för finbearbetningFreeTurn-skärplatta  
för grov- och finbear-  
betning

Styrsystemet stöder alla varianter av FreeTurn-verktyg:

- Verktyg med finbearbetningsskär
- Verktyg med grovbearbetningsskär
- Verktyg med fin- och grovbearbetningsskär

I verktygsförvaltningens kolumn **TYP** väljer du som verktygstyp ett svarvverktyg (**TURN**). De enskilda skären tilldelar du som de tekniks specifika verktygstyperna grovbearbetningsverktyg (**ROUGH**) eller finbearbetningsverktyg (**FINISH**) i kolumnen **TYPE**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Ett FreeTurn-verktyg definierar du som indexerat verktyg med tre skär, som är inbördes förskjutna med orienteringsvinkeln **ORI**. Varje skär har verktygsorienteringen **TO 18**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## FreeTurn-verktygshållare

För varje FreeTurn-verktygsvariant finns en passande verktygshållare. HEIDENHAIN tillhandahåller färdiga verktygshållarmallar för nedladdning i programmeringsstationens programvara. Verktöghållarkinematiken som genererats via mallarna tilldelar respektive indexerat skär.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



Verktygshållarmall för ett FreeTurn-verktyg

## Anmärkning

**HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Svarvverktygets skaftlängd begränsar diametern som kan bearbetas. Under exekveringen finns det kollisionsrisk!

- ▶ Kontrollera förloppet med hjälp av simuleringen

- Den nödvändiga verktygsjusteringen i förhållande till arbetsstycket medger endast utvändigt bearbetning.
- Observera att FreeTurn-verktyg kan kombineras med olika bearbetningsstrategier. Beakta därför specifika anvisningar, t.ex. i samband med valda bearbetningscykler.

## Använda planskiva

### Användningsområde



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

Med en planskiva, även kallat ursvarvningshuvud, kan du genomföra i princip alla svarvbearbetningar med ett fåtal olika verktyg. Utlänkingsaxelns position i X-riktningen kan programmeras. På planskivan monterar du t.ex. ett svarvstål som du anropar med ett TOOL CALL-block.

Bearbetningen fungerar även vid tiltat bearbetningsplan och vid icke rotationssymmetriska arbetsstycken.

### Beakta vid programmeringen

Vid arbete med en planskiva gäller följande begränsningar:

- Tilläggfunktioner **M91** och **M92** är inte möjliga
- Lyftning med **M140** är möjlig
- Ingen **TCPM** eller **M128** är möjlig
- Kollisionsövervakning **DCM** är inte möjlig
- Ingen av cyklerna **G800**, **G801** eller **G880** är möjliga
- Ingen av cyklerna **G286** eller **G287** är möjliga (option 157)

Beakta följande om du använder planskivan i tiltat bearbetningsplan:

- Styrsystemet beräknar det tiltade planet på samma sätt som i fräsdrift. Funktionen **COORD ROT** och **TABLE ROT** samt **SYM (SEQ)** utgår från XY-planet.
- HEIDENHAIN rekommenderar att positioneringsbeteende **TURN** används. Positioneringsbeteende **MOVE** är bara lämpligt i kombination med planskiva under vissa förutsättningar.

## HÄNVISNING

### Varning, fara för verktyg och arbetsstycke!

Med hjälp av funktionen **FUNCTION MODE TURN** en kinematik som har förberetts av maskintillverkaren selekteras före användningen. I denna kinematik omvandlar styrsystemet programmerade X-axelrörelser i planskivan till U-axelrörelser vid aktiv funktion **FACING HEAD**. När funktionen **FACING HEAD** är inaktiv och när driftart **MANUELL DRIFT** används saknas den här automatiken. Därför utförs **X**-rörelser (programmerat eller axelknapp) i X-axeln. Planskivan måste i detta fall flyttas med U-axeln. Under frikörning eller manuella förflyttningar finns det kollisionsrisk!

- ▶ Positionera planskivan med aktiv funktion **FACING HEAD POS** till grundläget
- ▶ Frikör planskivan med aktiv funktion **FACING HEAD POS**
- ▶ I driftart **MANUELL DRIFT** förflyttas planskivan med axelknappen **U**
- ▶ Eftersom funktionen **VRID BEARBETNINGSPAN** är möjlig, behöver 3D-rot-status alltid observeras

**Ange verktygsdata**

Verktygsdata motsvarar data från tabellen med svarvverktyg.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Beakta vid verktygsanrop:

- **TOOL CALL**-block utan verktygsaxel
- Skärhastighet och varvtal med **TURNDATA SPIN**
- Starta spindel med **M3** eller **M4**

Du kan använda både värde **NMAX** från verktygstabellen och **SMAX** från **FUNCTION TURNDATA SPIN** för att skapa en varvtalsbegränsning.

**Aktivera och positioner planskiva**

Du måste välja en kinematik med planskiva via **FUNCTION MODE TURN** innan du kan aktivera funktionen planskiva. Detta tillhandahålls av maskintillverkaren.

**Exempel**

**N50 FUNCTION MODE TURN "FACINGHEAD"\***

Växla till svarvdrift med planskiva



Vid aktivering förflyttas planskivan automatiskt till nollpunkten i X och Y. Positionera spindelaxeln till en säker höjd före eller ange en säker höjd i NC-blocket **FACING HEAD POS**.

Aktivera funktionen planskiva på följande sätt:



- ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**



- ▶ Tryck på softkey **PROGRAMROTERA**



- ▶ Tryck på softkey **PLANSKIVA**



- ▶ Tryck på softkey **FACING HEAD POS**
- ▶ Ange en säker höjd i förekommande fall
- ▶ Ange matning i förekommande fall

**Exempel**

**N70 FACING HEAD POS\***

Aktivering utan säker höjd

**N70 FACING HEAD POS HEIGHT+100 F1000\***

Aktivering med positionering till säker höjd Z+100 med matning 1000

## Arbeta med planskiva



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Din maskintillverkare kan erbjuda egna cykler för bearbetning med en planskiva. Här beskrivs standard-funktionsomfånget.

Din maskintillverkare kan erbjuda en funktion, med vilken du kan ange planskivans läge med en offset i X-riktningen. I princip gäller dock att nollpunkten måste ligga i spindelaxeln.

Rekommenderad programuppbyggnad:

- 1 **FUNCTION MODE TURN** aktiverar planskivan
- 2 Kör i förekommande fall till en säker position
- 3 Förskjut nollpunkten till spindelaxeln
- 4 Aktivera planskivan och positionera med **FACING HEAD POS**
- 5 Bearbeta i koordinatplanet ZX med svarvcyklar
- 6 Frikör planskivan och positionera till utgångsläget
- 7 Deaktivera planskivan
- 8 Växla bearbetningsmode med **FUNCTION MODE TURN** eller **FUNCTION MODE MILL**

Koordinatplanet är placerat så att X-koordinater beskriver arbetsstyckets diameter och Z-koordinater längdpositioner.




 

 

Med den valfria maskinparametern **presetToAlignAxis** (nr 300203) definierar maskintillverkaren axelspecifikt hur styrsystemet ska tolka förskjutningar. Med **FACING HEAD POS** är maskinparametern bara relevant för parallellaxeln **U (U\_OFFS)**.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

- Om maskinparametern inte har definierats eller har definierats med värdet **FALSE** tar styrsystemet inte hänsyn till förskjutningen under exekveringen.
- Om maskinparametern har definierats med värdet **TRUE** kan du använda förskjutningen till att kompensera en förskjutning av planskivan. Om du t.ex. använder en planskiva med flera fastspänningsalternativ till verktyget, ställer du in förskjutningen på den aktuella fastspänningspositionen. Då kan du exekvera NC-program oberoende av verktygets fastspänningsposition.

### Deaktivera planskiva

Avaktivera funktionen planskiva på följande sätt:

-  ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
-  ▶ Tryck på softkey **PROGRAMROTERA**
-  ▶ Tryck på softkey **PLANSKIVA**
-  ▶ Tryck på softkey **FUNCTION FACING HEAD**
-  ▶ Bekräfta med knappen **ENT**.

### Exempel

**N70 FUNCTION FACING HEAD OFF\***

Deaktivera planskivan

## Skärkraftsövervakning med funktion AFC



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

Du kan även använda funktionen **AFC** (option 45) i svarvdrift och därmed övervaka hela bearbetningsprocessen. I svarvdrift övervakar styrsystemet verktygsförslitning och verktygsbrott. Matningsregleringen är avaktiverad under aktiv svarvdrift.

För detta använder styrsystemet referenslast **Pref**, minsta last **Pmin** och den maximala lasten **Pmax**.

Skärkraftsövervakning med **AFC** fungerar i princip på samma sätt som den adaptiva matningsregleringen i fräsdrift. Styrsystemet behöver några annorlunda data som du tillhandahåller via tabellen AFC.TAB.

Inlärd referensbelastningar **Pref** < 5 % höjs då automatiskt till den nedre gränsen på 5 %.



Exekvera inte funktionen **AFC CUT BEGIN** förrän startvarvtalet har nåtts. Annars visar styrsystemet ett felmeddelande och AFC-snittet startas inte.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

**Definiera AFC-grundinställning**

Tabellen AFC.TAB gäller för fräsdrift och svarvdrift. Du bestämmer en egen övervakningsinställning för svarvdrift (rad i tabellen).

Ange följande data i tabellen:

Kolumn	Funktion
NR	Löpande radnummer i tabellen
AFC	Namn på övervakningsinställningen. Detta namn måste du skriva in i kolumnen <b>AFC</b> i verktygstabel- len. Denna bestämmer tilldelningen till verktyget
FMIN	Matning, vid vilken styrsystemet skall utföra överbelastningsreaktionen. Inmatningsvärde i svarvdrift: 0 (behövs inte i svarvdrift)
FMAX	Maximal matningshastighet i materialet, upp till vilken styrsystemet får öka automatiskt. Inmatningsvärde i svarvdrift: 0 (behövs inte i svarvdrift)
FIDL	Matning som styrsystemet skall förflytta med när verktyget inte skär (matning i luften). Inmatningsvärde i svarvdrift: 0 (behövs inte i svarvdrift)
FENT	Matning som styrsystemet skall förflytta med när verktyget går in i eller ut ur materialet. Inmatningsvärde i svarvdrift: 0 (behövs inte i svarvdrift)
OVLD	Reaktion som styrsystemet skall utföra vid överbelastning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>E</b>: Visa felmeddelande på skärmen</li> <li>■ <b>L</b>: Spärra aktuellt verktyg</li> <li>■ <b>-</b>: Utför inte någon överbelastningsreaktion</li> </ul> Inväxling av ett systemverktyg är inte möjligt i svarvdrift. Om du definierar överbelastningsreak- tionen <b>M</b> kommer styrsystemet att presentera ett felmeddelande.
POUT	Minsta last <b>Pmin</b> anges för verktygsövervakning- en
SENS	Regleringens känslighet Inmatningsvärde i svarvdrift: 0 eller 1 för övervakning med avseende på minimibelastningen <b>Pmin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SENS 1: Pmin utvärderas</li> <li>■ SENS 0: Pmin utvärderas inte</li> </ul>
PLC	Värde som styrsystemet skall överföra till PLC vid bearbetningsavschnittets början. Maskintillverkaren bestämmer funktionen, beakta maskinhandboken

### Bestäm övervakningsinställning för svarvverktyg

Du bestämmer övervakningsinställningen separat för vare svarvverktyg. Gör då på följande sätt:

- ▶ Öppna verktygstabellen TOOL.T
- ▶ Sök svarvverktyg
- ▶ Tillämpa önskad AFC-strategi i kolumnen AFC

När du arbetar med utökad verktygsförvaltning kan du också ange övervakningsinställningarna direkt i verktygsformuläret.

### Genomför inlärningskär

I svarvdrift måste hela inlärningsfasen genomföras. Styrsystemet presenterar ett felmeddelande om du anger **TIME** eller **DIST** i funktionen **AFC CUT BEGIN**.

Ett avbrott med softkey **AVSLUTA INLÄRNING** är inte tillåtet.

Återställning av referenslasten är inte tillåtet, softkey **PREF RESET** är gråtonad.

### Aktivera och deaktivera AFC

Du aktiverar matningsregleringen på samma sätt som i fräsdrift.

### Övervaka verktygsförslitning och verktygsbrott

I svarvdrift kan styrsystemet övervaka verktygsförslitning och verktygsbrott.

Ett verktygsbrott resulterar i en plötslig belastningsminskning. För att styrsystemet skall kunna övervaka belastningsminskningen, anger du värdet 1 i kolumnen SENS.



**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



15

**Slipbearbetning**

## 15.1 Svarvbearbetning i fräsmaskiner (optionsnummer #156)

### Inledning



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Slipbearbetningen konfigureras och aktiveras av maskintillverkaren. Eventuellt är inte alla funktioner och cykler som beskrivs här tillgängliga.

I speciella typer av fräsmaskiner kan du både utföra fräsbearbetningar och slipbearbetningar. Därmed kan arbetsstycken bearbetas komplett i en maskin, även när komplexa fräs- och svarvbearbetningar behövs.

Begreppet slipning omfattar flera olika bearbetningssätt som delvis skiljer sig kraftigt åt, t.ex.:

- Koordinatslipning
- Rundslipning
- Planslipning



Vid TNC 640 är för närvarande koordinatslipning tillgängligt.



### Verktyg vid slipning

Vid hanteringen av ett slipverktyg krävs det andra geometriska beskrivningar än för fräsverktyg eller borrarverktyg. För detta erbjuder styrsystemet en speciell formulärbaserad verktygsförvaltning för slip- och skärpningsverktyg.

Om slipning är aktiverat på din fräsmaskin (optionsnummer 156), är även skärpningsfunktionen tillgänglig. Den kan du använda till att forma eller skärpa slipskivan i maskinen.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

## Koordinatslipning



Styrsystemet erbjuder olika cykler för de särskilda rörelseförloppen vid koordinatslipning och skärpning.

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

Koordinatslipning är slipning av en 2D-kontur. Verktygsrörelsen i planet kan överlagras med en pendelrörelse längs den aktiva verktygsaxeln.

På en fräsmaskin använder du koordinatslipning framför allt till att efterbearbeta en förtillverkad kontur med hjälp av ett slipverktyg. Koordinatslipning och fräsning skiljer sig endast mycket litet åt. I stället för ett fräsverktyg använder du ett slipverktyg, t.ex. ett slipstift eller en slipskiva. Med koordinatslipning uppnår du högre noggrannhet och bättre ytor än med fräsning.

Bearbetningen sker i fräsdrift **FUNCTION MODE MILL**

Med slipcyklerna är speciella rörelseförlopp tillgängliga för slipverktyget. En lyftande eller oscillerande rörelse, ett s.k. pendelslag, i verktygsaxeln överlagrar rörelsen i bearbetningsplanet.

Det går även att slipa i ett tiltat bearbetningsplan.

Styrsystemet pendlar längs den aktiva verktygsaxeln i bearbetningsplanskoordinatsystemet **WPL-CS**.

### Pendelslag

Vid koordinatslipning kan man överlagra verktygets rörelse i planet med en lyftande rörelse, ett s.k. pendelslag. Den överlagrade lyftande rörelsen är verksam i den aktiva verktygsaxeln.

Du definierar den övre och undre gränsen för slaget och kan starta och stoppa pendelslaget samt återställa värdena. Pendelslaget är verksamt tills du stoppar det igen. Med **M2** eller **M30** stoppas pendelslaget automatiskt.

Styrsystemet tillhandahåller cykler för definition, start och stopp av pendelslaget.

Så länge pendelslaget är aktivt i det startade NC-programmet kan du inte växla till driftart **Manuell drift** eller **MANUELL POSITIONERING**.



Användningsråd:

- Under ett programmerat stopp med **M0** samt i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** fortsätter pendelslaget att köras även efter att NC-blocket är slut.
- Styrsystemet har inte stöd för blockframläsning medan pendelslaget är aktivt.



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan definiera vilken förbikoppling som ska påverka pendelslagrörelsen.

### Grafisk presentation av pendelslaget

Simuleringsgrafiken i driftarterna **PROGRAM ENKELBLOCK** och **PROGRAM BLOCKFÖLJD** visar den överlagrade lyftande rörelsen.

### NC-programmets uppbyggnad

Ett NC-program med slipbearbetning är uppbyggt på följande sätt:

- Skärpning av slipverktyget vid behov
- Definiera pendelslag
- Starta pendelslaget separat vid behov
- Följa konturen
- Stoppa pendelslag

Till konturen kan du använda vissa bearbetningscykler, t.ex. slip-, fick-, tapp- eller SL-cykler.

Styrsystemet beter sig på samma sätt med ett slipverktyg som med ett fräsverktyg:

- Om du utan cykel slipar en kontur vars minsta innerradie är mindre än verktygsradien, genererar styrsystemet ett felmeddelande.
- När du arbetar med SL-cykler bearbetar styrsystemet enbart områden som är möjliga med den aktuella verktygsradien. Restmaterial blir kvarlämnat.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**

### Korrigeringar under slipningsprocessen

För att uppnå den noggrannhet som krävs kan du korrigera med hjälp av kompenseringstabellerna under koordinatslipningen.

**Ytterligare information:** "Kompenseringstabell", Sida 373

## 15.2 Skärpning (Option #156)

### Grunder om funktionen Skärpning



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Maskintillverkaren måste förbereda maskinen för skärpning. Maskintillverkaren tillhandahåller eventuellt egna cykler.



Med skärpning avses slipning eller formning av slipverktyget i maskinen. Vid skärpning bearbetar skärpningsverktyget slipskivan. Vid skärpning är alltså slipverktyget ett arbetsstycke.

Vid skärpning sker materialborttagning från slipskivan och det kan uppstå slitage på skärpningsverktyget. Materialborttagningen och slitaget medför ändrade verktygsdata som måste korrigeras efter skärpningen.

Med parametern COR\_TYPE kan du ändra följande verktygsdata i verktygshanteringen:

- **Slipskiva med korrigerig, COR\_TYPE\_GRINDTOOL**  
Korrigeringsmetod för materialborttagning på slipverktyget  
**Ytterligare information:** "Kompenseringsmetoder", Sida 538
- **Skärpningsverktyg med slitage, COR\_TYPE\_DRESSTOOL**  
Korrigeringsmetod för materialborttagning på skärpningsverktyget  
**Ytterligare information:** "Kompenseringsmetoder", Sida 538

Slip- och skärpningsverktyget korrigerar du oberoende av korrigeringsmetod med cyklerna **1032 SLIPSKIVA LANGD KORR.** och **1033 SLIPSKIVA RADIE KORR.**

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Programmera bearbetningscykler**



Alla slipverktyg behöver inte skäras. Följ verktygstillverkarens anvisningar.

### Koordinatplan för skärpning

Vid skärpning ligger arbetsstyckets nollpunkt vid en av slipskivans kanter. Du väljer kant med hjälp av cykel **G1030 SKIVKANT AKT.**

Vid skärpning är axlarna placerade så att X-koordinaterna beskriver positioner på slipskivans radie och Z-koordinaterna beskriver positioner längs slipverktygets axel. Detta gör att skärpningsprogram är oberoende av maskintypen.

Maskintillverkaren bestämmer vilka maskinaxlar som de programmerade rörelserna skall utföra.

## Förenklad skärpning



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren måste förbereda maskinen för skärpning. Maskintillverkaren tillhandahåller eventuellt egna cykler.

Din maskintillverkare kan programmera hela skärpningsdriften i ett så kallat makro.

Beroende på hur det här makrot ser ut startar du skärpningsdriften med någon av följande cykler:

- Cykel **G1010 SKAERPNING DIAMETER**
- Cykel **G1015 PROFILSKARPNING**
- Cykel **G1016 SKARPNING SKALSKIVA**
- Maskintillverkarcykel

Det är inte nödvändigt att programmera **FUNCTION DRESS BEGIN**.

I detta fall bestämmer maskintillverkaren hur skärpningen skall gå till.

## Kompenseringsmetoder

### Materialborttagning från slipverktyget

Vid skärpning använder du normalt ett skärpningsverktyg som är hårdare än slipverktyget. På grund av hårdhetsskillnaden sker materialborttagningen i huvudsak från slipverktyget vid skärpningen. Det programmerade skärpvärdet avlägsnas från slipverktyget, eftersom skärpningsverktyget inte slits märkbart. I det här fallet använder du kompenseringmetoden **Slipskiva med korrigering, COR\_TYPE\_GRINDTOOL** i parametern **COR\_TYPE** till slipverktyget.

Ytterligare information: Inställning, testa och exekvera NC-program

Vid den här kompenseringmetoden förblir skärpningsverktygets verktygsdata konstanta. Styrsystemet korregerar endast slipverktyget på följande sätt:

- Programmerat skärpvärde i slipverktygets grundläggande data, t.ex. **R-OVR**
- Ev. uppmätt avvikelse mellan bör- och ärmåttet i slipverktygets korregeringsdata, t.ex. **dR-OVR**

### Materialborttagning från skärpningsverktyget

Till skillnad från standardfallet sker materialborttagningen vid vissa slip- och skärpningskombinationer inte enbart från slipverktyget. I det här fallet slits skärpningsverktyget märkbart, t.ex. när mycket hårda slipverktyg kombineras med mjukare skärpningsverktyg. För att korrigera det här märkbara slitaget på skärpningsverktyget tillhandahåller styrsystemet kompenseringemetoden **Skärpningsverktyg med slitage, COR\_TYPE\_DRESSTOOL** i parametern **COR\_TYPE** till slipverktyget. Ytterligare information: Inställning, testa och exekvera NC-program

Med den här kompenseringemetoden ändras skärpningsverktygets verktygsdata betydligt. Styrsystemet korregerar både slipverktyget och skärpningsverktyget på följande sätt:

- Skärpvärdet i slipverktygets grundläggande data, t.ex. **R-OVR**
- Uppmätt slitage i skärpningsverktygets korrigeringsdata, t.ex. **DXL**

När du använder kompenseringemetoden **Skärpningsverktyg med slitage, COR\_TYPE\_DRESSTOOL** sparar styrsystemet verktygsnumret på det använda skärpningsverktyget i parametern **T\_DRESS** till slipverktyget efter skärpningen. Styrsystemet övervakar vid framtida skärpningar om du använder det definierade skärpningsverktyget. Om du använder ett annat skärpningsverktyg stoppar styrsystemet exekveringen med ett felmeddelande.

Efter varje skärpning måste du mäta slipverktyget igen så att styrsystemet kan beräkna och korrigera slitaget.



Vid kompenseringemetoden **Skärpningsverktyg med slitage, COR\_TYPE\_DRESSTOOL** får du inte använda tiltade skärpningsverktyg.

## Programmera skärpning FUNCTION DRESS



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Skärpningen är en maskinberoende funktion. Ev. tillhandahåller din maskintillverkare ett förenklat tillvägagångssätt.

**Ytterligare information:** "Förenklad skärpning", Sida 538

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Vid aktivering av **FUNCTION DRESS BEGIN** växlar styrsystemet kinematiken. Slipskivan blir till arbetsstycke. Axlarna rör sig ev. i motsatt riktning. Det finns kollisionsrisk under exekveringen av funktionen och den efterföljande bearbetningen!

- ▶ Aktivera endast skärpningsdriften **FUNCTION DRESS** i driftart **PROGRAM ENKELBLOCK** eller **PROGRAM BLOCKFÖLJD**
- ▶ Positionera slipskivan i närheten av skärpningsverktyget före funktionen **FUNCTION DRESS BEGIN**
- ▶ Arbeta efter funktionen **FUNCTION DRESS BEGIN** uteslutande med cykler från HEIDENHAIN eller din maskintillverkare
- ▶ Kontrollera axlarnas förflyttningsriktning efter ett NC-programavbrott eller strömavbrott
- ▶ Programmera ev. en kinematikväxling

### HÄNVISNING

#### Varning kollisionsrisk!

Skärpningscykeln positionerar skärpningsverktyget på den programmerade slipskivekanten. Positioneringen utförs samtidigt på två axlar i bearbetningsplanet. Styrsystemet genomför inte någon kollisionkontroll under rörelsen! Det finns risk för kollision!

- ▶ Positionera slipskivan i närheten av skärpningsverktyget före funktionen **FUNCTION DRESS BEGIN**
- ▶ Säkerställ kollisionfrihet
- ▶ Kör långsamt in NC-programmet

#### Användningsråd

- Ingen verktygshållarkinematik får vara tilldelad till slipverktyget.
- Styrsystemet visar inte skärpningen grafiskt. Simuleringstiderna överensstämmer inte med de faktiska bearbetningstiderna. En anledning till detta är bland annat den nödvändiga omkopplingen av kinematiken.
- Vid ett byte till skärpningsdrift är slipverktyget kvar i spindeln och behåller det aktuella varvtalet.

Styrsystemet använder inte blockframläsning under skärpningsförloppet. Om du väljer det första NC-blocket efter skärpningen i blockframläsningen, då åker styrsystemet till den senaste skärpningspositionen.




**Programmeringsanvisning**

- Funktionen **FUNCTION DRESS BEGIN** är endast tillåten när det finns ett slipverktyg i spindel.
- När funktionerna 3D-vridning av bearbetningsplanet eller **TCPM** är aktiva går det inte att växla till skärpningsdrift.
- I skärpningsdrift är inga cykler för koordinatmräkning tillåtna.
- Funktionen **M140** är inte tillåten i skärpningsdrift.
- Vid skärpning måste skärpningsverktygets skär befinna sig på samma höjd som slipskivans centrum. Den programmerade Y-koordinaten måste vara 0.

**Omkoppling mellan normal drift och skärpningsdrift**

För att styrsystemet skall koppla om skärpningskinematiken måste skärpningsförloppet programmeras mellan funktionerna **FUNCTION DRESS BEGIN** och **FUNCTION DRESS END**.

När skärpningsdrift är aktiv visar styrsystemet en symbol i statuspresentationen.

Symbol	Bearbetningsläge
	Skärpningsdrift är aktiv: <b>FUNCTION DRESS BEGIN</b>
Ingen symbol	Normal drift fräsning eller koordinatslipning är aktiv

Återkoppling till normal drift görs med funktionen **FUNCTION DRESS END**.

Vid ett NC-programavbrott eller ett strömavbrott aktiverar styrsystemet automatiskt normal drift samt den kinematik som var aktiv före skärpningsdriften.


 


**HÄNVISNING****Varning kollisionsrisk!**

Vid aktiv skärpningskinematik kan maskinrörelser utföras i omvänd riktning. Vid förflyttning av axlarna finns risk för kollision!


- ▶ Kontrollera axlarnas förflyttningsriktning efter ett NC-programavbrott eller strömavbrott
- ▶ Programmera ev. en kinematikväxling

### Aktivera skärpningsdrift

Gör på följande sätt för att aktivera skärpningsdrift:

- 
  - ▶ Tryck på knappen **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **PROGRAMFUNKTIONER**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **FUNCTION DRESS**
- 
  - ▶ Tryck på softkey **FUNCTION DRESS BEGIN**

Gör på följande sätt om maskintillverkaren har frigivit kinematikselekteringen:

- 
  - ▶ Tryck på softkey **VÄLJ KINEMATIK**
- ▶ Förpositionera skärpningsverktyget och slipverktygets centrum i Y-koordinaten så att de är i överensstämmelse

### Exempel

<b>N110 FUNCTION DRESS BEGIN*</b>	Aktivera skärpningsdrift
<b>N120 FUNCTION DRESS BEGIN "KINE_DRESS"*</b>	Aktivera skärpningsdrift med kinematikval

Återkoppling till normal drift görs med funktionen **FUNCTION DRESS END**.

### Exempel

<b>N180 FUNCTION DRESS END*</b>	Avaktivera skärpningsdrift
---------------------------------	----------------------------

# 16

**Touchscreen  
användning**

## 16.1 Bildskärm och användning

### Pekskärm



Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Denna funktion måste frigges och anpassas av maskintillverkaren.

Touchscreen skiljer sig visuellt genom en svart ram och att softkeyknappar saknas.

Alternativt har TNC 640 en integrerad manöverpanel i skärmen.

#### 1 Övre raden

Vid påslaget styrsystem visar bildskärmen de valda driftarterna i den översta raden.

#### 2 Softkeyrad för maskintillverkaren

#### 3 Softkeyrad

Styrsystemet visar ytterligare funktioner i en softkeyrad. Den aktiva softkeyraden markeras med en blå linje.

#### 4 Integrerad knappsats

#### 5 Val av bildskärmsuppdelning

#### 6 Bildskärmsväxlingsknapp för maskindriftart, programmeringsdriftart och tredje desktop



## Manövrering och rengöring



### Manövrering av pekskärmar med elektrostatisk laddning

Pekskärmar bygger på en kapacitiv funktionsprincip och känslighet för elektrostatiska laddningar hos operatörerna. Det hjälper att avleda den statiska laddningen genom att vidröra jordade metallföremål. ESD-kläder är en lösning.

De kapacitiva sensorerna känner av beröring så fort man vidrör pekskärmen med fingret. Pekskrmen kan även hanteras med smutsiga händer så länge peksensorerna känner av hudmotståndet. Medan mindre mängder vätskor inte innebär några problem, kan större vätskemängder orsaka felaktiga inmatningar.



Undvik föroreningar genom att använda arbetshandskar. Speciella arbetshandskar för pekskärmar har metalljoner i gummimaterialet, som vidarebefordrar hudmotståndet till skärmen.

Säkerställ pekskärmens funktion genom att enbart använda följande rengöringsmedel:

- Glasrengöringsmedel
- Skummande bildskärmsrengöringsmedel
- Milt diskmedel



Applicera inte rengöringsmedlet direkt på bildskärmen, utan fukta den med en lämplig rengöringstrasa.

Stäng av styrsystemet innan du rengör bildskärmen. Alternativt kan du även använda pekskärmsrengöringsläget.

### Ytterligare information: Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**



Förhindra skador på pekskrmen genom att undvika följande rengöringsmedel eller hjälpmedel:

- Aggressiva lösningsmedel
- Skurmedel
- Tryckluft
- Ångstrålaggregat

## Knappsats

Beroende på version kan styrsystemet precis som tidigare hanteras via den externa manöverpanelen. Touch-betjäning med gester fungerar då dessutom.

När ditt styrsystem är försedd med integrerad knappsats gäller följande beskrivning.

## Integrerad knappsats

Knappsatsen är integrerad i bildskärmen. Knappsatsens innehåll ändrar sig beroende på vilken driftart du befinner dig i.

- 1 Område där du kan visa följande:
  - Bokstavstangenter
  - **HEROS-meny**
  - Potentiometer för simuleringshastighet (endast i driftart **Programtest**)
- 2 Maskindriftarter
- 3 Programmeringsdriftarter
 

Styrsystemet indikerar den aktiva driftarten som bildskärmen har växlat till med grön färg.

Styrsystemet indikerar driftarten i bakgrunden med en liten vit triangel.
- 4
  - Organisation (filhantering)
  - Kalkylator
  - MOD-funktion
  - HELP-funktion
  - Presentation av felmeddelanden
- 5 Meny snabbåtkomst
 

Beroende på driftart finner du de viktigaste funktionerna här vid första anblicken.
- 6 Öppna programmeringsdialoger (endast i driftarterna **Programmering** och **MANUELL POSITIONERING**)
- 7 Inmatning av siffror och axelval
- 8 Navigation
- 9 Pilar och hoppinstruktion **GOTO**
- 10 Aktivitetsfält
 

**Ytterligare information:** Bruksanvisning **Inställning, testa och exekvera NC-program**

Dessutom tillhandahåller maskintillverkaren in maskinmanöverpanel.




Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!  
Externa knappar, såsom exempelvis **NC-start** eller **NC-stopp**, beskrivs i din maskinhandbok.


## Allmänt handhavande

Följande knappar kan enkelt ersättas via gester:

Knapp	Funktion	Gest
	Växla driftart	Klicka på driftarten i den övre raden
	Växla softkeyrad	Svep vågrätt över softkeyraden
	Knappar för softkeyval	Klicka på funktionen på pekskärmen

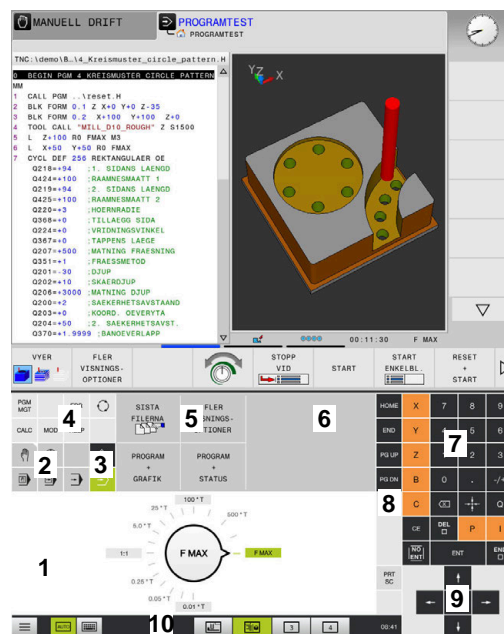

Knappsats i driftart Programtest

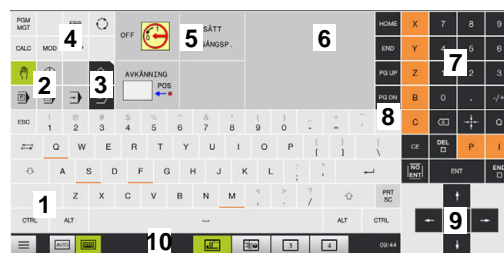










Knappsats i driftart Manuell drift

## 16.2 Gester

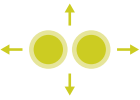


### Översikt över möjliga gester

Styrsystemets bildskärm har Multi-Touch-funktion. Detta betyder att den detekterar olika gester, även med flera fingrar samtidigt.

Symbol	Gest	Betydelse
	Klicka	En kort beröring på bildskärmen
	Dubbelklicka	Två korta beröringar på bildskärmen
	Hålla	Längre beröring på bildskärmen
 När du håller den intryckt permanent avbryter styrsystemet automatiskt efter ca 10 sekunder. Kontinuerlig aktivering är därför inte möjlig.		
	Svepa	Flytande rörelse över bildskärmen
	Dra	Rörelse över bildskärmen där startpunkten är entydigt definierad
	Dra med två fingrar	Parallella rörelser med två fingrar över bildskärmen där startpunkten är entydigt definierad
	Dra isär	Rörelser från varandra med två fingrar
	Dra ihop	Rörelser mot varandra med två fingrar

## Navigering i tabeller och NC-program

Du kan navigera i ett NC-program eller en tabell på följande sätt:

Symbol	Gest	Funktion
	Klicka	Markera NC-block eller tabellrad Stoppa scrolla
	Dubbelklicka	Aktivera tabellrad
	Svepa	Scrolla genom NC-program eller tabeller








## Manövrera simulering

Styrsystemet erbjuder touch-manövrering vid följande grafiker:

- Programmeringsgrafik i driftart **Programmering**.
- 3D-presentation i driftart **Programtest**.
- 3D-presentation i driftsätt **PROGRAM ENKELBLOCK**.
- 3D-presentation i driftart **PROGRAM BLOCKFÖLJD**.
- Kinematikvy


## Vrid grafik, zooma, flytta

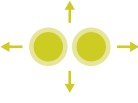Styrsystemet erbjuder följande gester:

Symbol	Gest	Funktion
	Dubbelticka	Återställ grafik till den ursprungliga storleken
	Dra	Vrid grafik (endast 3D-grafik)
	Dra med två fingrar	Flytta grafik
	Dra isär	Förstora grafik
	Dra ihop	Förminska grafik

## Mät grafik




När du har aktiverat mätning i driftart **Programtest** har du dessutom tillgång till följande funktioner:

Symbol	Gest	Funktion
	Trycka	Välj mätpunkt

## Använda CAD-viewer




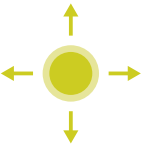
Styrsystemet stödjer touch-betjäning även vid arbete med **CAD-Viewer**. Beroende på mode står olika gester till förfogande.




För att kunna använda alla applikationer väljer du först den önskade funktionen med hjälp av ikonen:

Ikon	Funktion
	Grundinställning
	<b>Addera</b> I selekteringsmode som nedtryckt knapp <b>Shift</b>
	<b>Ta bort</b> I selekteringsmode som nedtryckt knapp <b>CTRL</b>

## Mode inställning layer och inställning utgångspunkt

Styrsystemet erbjuder följande gester:

Symbol	Gest	Funktion
	Klicka på ett element	Visa elementinformation Inställning av utgångspunkt
	Dubbelklicka på bakgrunden	Återställ grafik eller 3D-modell till ursprunglig storlek
	Aktivera <b>Lägg till</b> och dubbelklicka på bakgrunden	Återställ grafik eller 3D-modell till ursprunglig storlek och vinkel
	Dra	Vrid grafik eller 3D-modell (endast i mode inställning layer)

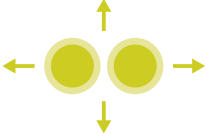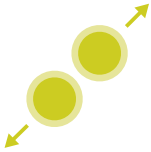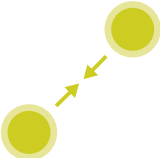Symbol	Gest	Funktion
	Dra med två fingrar	Flytta grafik eller 3D-modell
	Dra isär	Flytta grafik eller 3D-modell
	Dra ihop	Flytta grafik eller 3D-modell

**Välj kontur**








Styrsystemet erbjuder följande gester:


Symbol	Gest	Funktion
	Klicka på ett element	Välj element
	Klicka på ett element i fönstret listpresentation	Välj eller avmarkera element
	Aktivera <b>Lägg till</b> och klicka på ett element	Dela, förkorta, förlänga element
	Aktivera <b>Ta bort</b> och klicka på ett element	Avmarkera element
	Dubbelklicka på bakgrunden	Återställ grafik till den ursprungliga storleken
	Svep över ett element	Visa förhandsgranskning valbara element Visa elementinformation
	Dra med två fingrar	Flytta grafik

Symbol	Gest	Funktion
	Dra isär	Förstora grafik
	Dra ihop	Förminska grafik

### Välja bearbetningspositioner

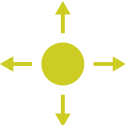Styrsystemet erbjuder följande gester:

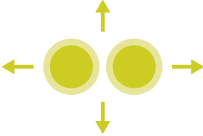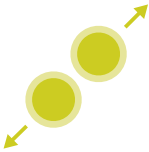Symbol	Gest	Funktion
	Klicka på ett element	Välj element Välj skärningspunkt
	Dubbelklicka på bakgrunden	Återställ grafik till den ursprungliga storleken
	Svep över ett element	Visa förhandsgranskning valbara element Visa elementinformation
	Aktivera <b>Lägg till</b> och dra	Dra upp ett snabbvalsområde
	Aktivera <b>Ta bort</b> och dra	Dra upp ett område för att avmarkera element
	Dra med två fingrar	Flytta grafik
	Dra isär	Förstora grafik

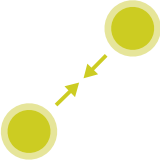Symbol	Gest	Funktion
	Dra ihop	Förminska grafik

### Spara element och växla till NC-programmet

Genom att klicka på respektive ikon sparar styrsystemet det valda elementet.

För att växla tillbaka till driftart **Programmering** har du följande alternativ:

- Tryck på knappen **Programmering**  
Styrsystemet växlar till driftart **Programmering**.
- Stäng **CAD-Viewer**  
Styrsystemet växlar automatiskt till driftart **Programmering**.
- Via aktivitetsraden för att låta **CAD-Viewer** vara aktiv i tredje desktop  
Tredje desktop förblir aktiv i bakgrunden.



# 17

**Tabeller och  
översikt**

## 17.1 Systemdata

### Lista med D18-funktioner

Med funktionen **D18** kan du läsa systemdata och lägga in dem i Q-parametrar. Valet av systemdata sker med ett gruppnummer (ID-Nr.), ett systemdatanummer och i vissa fall även ett index.



De värden som läses med funktionen **D18** levereras alltid i enheten **metriskt** av styrsystemet oberoende av NC-programmets enhet.

Nedan följer en fullständig förteckning över **D18**-funktioner. Beakta att beroende på ditt styrsystems typ kanske inte alla funktioner är tillgängliga.

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Programinformation</b>				
	10	3	-	Den aktiva bearbetningscykelns nummer
		6	-	Nummer på den senast utförda avkännarcykeln -1 = ingen
		7	-	Typ av anropande NC-program: -1 = inget 0 = Synligt NC-program 1 = Cykel / makro, huvudprogram är synligt 2 = Cykel / makro, det finns inte något synligt huvudprogram
		8	1	Måttenhet för omedelbart anropande NC-program (detta kan även vara en cykel). Returvärde: 0 = mm 1 = tum -1 = det finns inget motsvarande program
			2	Måttenhet för i satsvisning synligt NC-program, anropat från aktuell cykel direkt eller indirekt. Returvärde: 0 = mm 1 = tum -1 = det finns inget motsvarande program
		9	-	I ett M-funktionsmakro: Nummer för M-funktionen. Annars -1
		103	Q-Parameter-nummer	Relevant inom NC-cykler; för kontroll, om den under IDX angivna Q-parametern har angivits explicit i tillhörande CYCLE DEF.
		110	QS-parameter-nr.	Finns det en fil med namnet QS(IDX)? 0 = Nej, 1 = Ja Funktionen raderar relativ filsökväg.
		111	QS-parameter-nr.	Finns det en katalog med namnet QS(IDX)? 0 = Nej, 1 = Ja Endast absolut katalogsök väg är möjlig.

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>System-hoppadresser</b>				
	13	1	-	Label-nummer eller Label-namn (sträng eller QS), som hoppas till vid M2/M30 istället för att avsluta det aktuella NC-programmet. Värde = 0: M2/M30 fungerar normalt
		2	-	Label-nummer eller Label-namn (sträng eller QS), som hoppas till vid FN14: ERROR med reaktion NC-CANCEL istället för att avbryta NC-programmet med ett fel. Det i FN14-kommandot programmerade felnumret kan läsas under ID992 NR14. värde = 0: FN14 fungerar som normalt.
		3	-	Labelnummer eller labelnamn (sträng eller QS) som anropas vid ett internt server-fel (SQL, PLC, CFG) eller vid felaktiga filoperationer (FUNCTION FILECOPY, FUNCTION FILEMOVE eller FUNCTION FILEDELETE) , istället för att avbryta NC-programmet med ett fel. värde = 0: fel fungerar som normalt.
<b>Indexerad åtkomst till Q-parametrar</b>				
	15	11	QL-parameter-nr.	Läser Q(IDX)
		12	QL-parameter-nr.	Läser QL(IDX)
		13	QR-parameter-nr	Läser QR(IDX)
<b>Maskinstatus</b>				
	20	1	-	Aktiv verktygsnummer
		2	-	Förberett verktygsnummer
		3	-	Aktiv verktygsaxel 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
		4	-	Programmerat spindelvarvtal
		5	-	Aktiv spindelstatus -1 = Spindelstatus odefinierad 0 = M3 aktiv 1 = M4 aktiv 2 = M5 efter M3 aktiv 3 = M5 efter M4 aktiv
		7	-	Aktiv växel
		8	-	Aktiv kylvätskestatus 0 = Av, 1 = På
		9	-	Aktiv matning
		10	-	Det förberedda verktygets index
		11	-	Det aktiva verktygets index

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		14	-	Den aktiva spindelns nummer
		20	-	Programmerad skärhastighet i svarvdrift
		21	-	Spindelmode i svarvdrift: 0 = konst. varvtal 1 = konst. skärhastighet.
		22	-	Kylvätskestatus M7: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
		23	-	Kylvätskestatus M8: 0 = inaktiv, 1 = aktiv

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Kanaldata</b>				
	25	1	-	Kanalnummer
<b>Cykelparametrar</b>				
	30	1	-	Säkerhetsavstånd
		2	-	Borrdjup / Fräsdjup
		3	-	Ansättn.djup
		4	-	Nedmatningshastighet
		5	-	Första sidans längd vid ficka
		6	-	Andra sidans längd vid ficka
		7	-	Första sidans längd vid spår
		8	-	Andra sidans längd vid spår
		9	-	Radie cirkulär ficka
		10	-	Matning fräsning
		11	-	Fräsbanans omloppsriktning
		12	-	Väntetid
		13	-	Gångans stigning cykel 17 och 18
		14	-	Tilläggsmått finskär
		15	-	Urfräsningsvinkel
		21	-	Avkänningsvinkel
		22	-	Avkänningssträcka
		23	-	Avkänningshastighet
		48	-	Tolerans
		49	-	HSC-mode (cykel 32 tolerans)
		50	-	Tolerans rotationsaxlar (cykel 32 tolerans)
		52	Q-Parameter-nummer	Typ av överföringsparameter vid användarcykel: -1: Cykelparameter ej programmerad i CYCL DEF 0: Cykelparameter numeriskt programmerad i CYCL DEF (Q-parameter) 1: Cykelparameter programmerad som sträng i CYCL DEF (Q-parameter)
		60	-	Säker höjd (avkännarcykel 30 till 33)
		61	-	Kontroll (avkännarcykel 30 till 33)
		62	-	Mätning individuella skär (avkännarcykel 30 till 33)
		63	-	Q-parameternummer för resultat (avkännarcykel 30 till 33)
		64	-	Q-parametertyp för resultat (avkännarcykel 30 till 33) 1 = Q, 2 = QL, 3 = QR
		70	-	Multiplikator för matning (cykel 17 och 18)

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Modala tillstånd</b>				
	35	1	-	Måttsättning: 0 = absolut (G90) 1 = inkrementell (G91)
		2	-	Radiekompensering: 0 = R0 1 = RR/RL 10 = Face Milling 11 = Peripheral Milling
<b>Data för SQL-tabeller</b>				
	40	1	-	Resultatкод från det sista SQL-kommandot. Om den senaste resultatcoden var 1 (= fel) skickas felkoden över som returvärde.
<b>Data från verktygstabellen</b>				
	50	1	Verktygs-nr.	Verktygslängd L
		2	Verktygs-nr.	Verktygsradie R
		3	Verktygs-nr.	Verktygsradie R2
		4	Verktygs-nr.	Tilläggsmått verktygslängd DL
		5	Verktygs-nr.	Tilläggsmått verktygsradie DR
		6	Verktygs-nr.	Tilläggsmått verktygsradie DR2
		7	Verktygs-nr.	Verktyg spärrat TL 0 = Ej spärrat, 1 = Spärrat
		8	Verktygs-nr.	Nummer på systemverktyget RT
		9	Verktygs-nr.	Maximal livslängd TIME1
		10	Verktygs-nr.	Maximal livslängd TIME2
		11	Verktygs-nr.	Aktuell ingreppstid CUR_TIME
		12	Verktygs-nr.	PLC-status
		13	Verktygs-nr.	Maximal skärlängd LCUTS
		14	Verktygs-nr.	Maximal nedmatningsvinkel ANGLE
		15	Verktygs-nr.	TT: Antal skär CUT
		16	Verktygs-nr.	TT: Förslitningstolerans längd LTOL
		17	Verktygs-nr.	TT: Förslitningstolerans radie RTOL
		18	Verktygs-nr.	TT: Rotationsriktning DIRECT 0 = Positiv, -1 = Negativ
		19	Verktygs-nr.	TT: Förskjutning i planet R-OFFS R = 99999,9999
		20	Verktygs-nr.	TT: Förskjutning längd L-OFFS
		21	Verktygs-nr.	TT: Brott-tolerans längd LBREAK
		22	Verktygs-nr.	TT: Brott-tolerans radie RBREAK
		28	Verktygs-nr.	Maximalt varvtal NMAX
		32	Verktygs-nr.	Spetsvinkel TANGLE

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		34	Verktogs-nr.	Lyftning tillåten LIFTOFF (0 = Nej, 1 = Ja)
		35	Verktogs-nr.	Förslitningstolerans radie R2TOL
		36	Verktogs-nr.	Verktogstyp TYPE (Fräs = 0, Slipverktyg = 1, ... Avkännarsystem = 21)
		37	Verktogs-nr.	Tillhörande rad i avkännartabellen
		38	Verktogs-nr.	Tidstämpel för senaste användning
		39	Verktogs-nr.	ACC
		40	Verktogs-nr.	Stigning för gängcykel
		41	Verktogs-nr.	AFC: Referenslast
		42	Verktogs-nr.	AFC: Överbelastning förvarning
		43	Verktogs-nr.	AFC: Överbelastning NC-stopp
		44	Verktogs-nr.	Verktogslivslängd har löpt ut
		45	Verktogs-nr.	Framsidas bredd på skärplattan (RCUTS)
		46	Verktogs-nr.	Fräsens brukslängd (LU)
		47	Verktogs-nr.	Fräsens halsradie (RN)



Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Data från platstabellen</b>				
	51	1	Platsnummer	Verktygsnummer
		2	Platsnummer	0 = Inget specialverktyg 1 = Specialverktyg
		3	Platsnummer	0 = Ingen fast plats 1 = Fast plats
		4	Platsnummer	0 = Ingen spärrad plats 1 = Spärrad plats
		5	Platsnummer	PLC-status
<b>Identifiera verktygsplats</b>				
	52	1	Verktygs-nr.	Platsnummer
		2	Verktygs-nr.	Verktygsmagasin-nummer
<b>Filinformation</b>				
	56	1	-	Antal rader i verktygstabellen
		2	-	Antal rader den aktiva nollpunktstabellen
		4	-	Antal rader i den fritt definierade tabellen som har öppnats med FN26: TABOPEN
<b>Verktygsdata för T- och S-strobe</b>				
	57	1	T-code	Verktygsnummer IDX0 = T0-strobe (växla ut VKT), IDX1 = T1-strobe (växla in VKT), IDX2 = T2-strobe (förbered VKT)
		2	T-code	Verktygsindex IDX0 = T0-strobe (växla ut VKT), IDX1 = T1-strobe (växla in VKT), IDX2 = T2-strobe (förbered VKT)
		5	-	Spindelvarvtal IDX0 = T0-strobe (växla ut VKT), IDX1 = T1-strobe (växla in VKT), IDX2 = T2-strobe (förbered VKT)
<b>Programmerade värden i TOOL CALL</b>				
	60	1	-	Verktygsnummer T
		2	-	Aktiv verktygsaxel 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W
		3	-	Spindelvarvtal S
		4	-	Tilläggsmått verktyglängd DL
		5	-	Tilläggsmått verktygsradie DR
		6	-	Automatiskt TOOL CALL 0 = Ja, 1 = Nej
		7	-	Tilläggsmått verktygsradie DR2
		8	-	Verktygsindex

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		9	-	Aktiv matning
		10	-	Skärhastighet i [mm/min]
<b>Programmerade värden i TOOL DEF</b>				
	61	0	Verktygs-nr.	Läsa verktygsväxlingsekvensens nummer: 0 = Verktyg redan i spindel, 1 = Växla mellan externa verktyg, 2 = Växla internt till externt verktyg, 3 = Växla specialverktyg till externt verktyg, 4 = Växla in externt verktyg, 5 = Växla från externt till internt verktyg, 6 = Växla från internt till externt verktyg, 7 = Växla specialverktyg till internt verktyg, 8 = Växla in internt verktyg, 9 = Växla från externt verktyg till specialverktyg, 10 = Växla från specialverktyg till internt verktyg, 11 = Växla från specialverktyg till specialverktyg, 12 = Växla in specialverktyg, 13 = Växla ut externt verktyg, 14 = Växla ut internt verktyg, 15 = Växla ut specialverktyg
		1	-	Verktygsnummer T
		2	-	Längd
		3	-	Radie
		4	-	Index
		5	-	Programmerade verktygsdata i TOOL DEF 1 = Ja, 0 = Nej

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Värden programmerade med FUNCTION TURNDATA</b>				
	62	1	-	Tilläggsmått verktygslängd DXL
		2	-	Tilläggsmått verktygslängd DYL
		3	-	Tilläggsmått verktygslängd DZL
		4	-	Tilläggsmått nosradie DRS
<b>Värde för LAC och VSC</b>				
	71	0	0	NC-axelns index, som LAC-invägning skall genomföras i resp. senast genomfördes i (X till W = 1 till 9)
			2	Genom LAC-invägning uppmätt total tröghetsmassa [kgm <sup>2</sup> ] (vid rotationsaxlar A/B/C) resp. total massa [kg] (vid linjärxlar X/Y/Z)
		1	0	Cykel 957 frikörning ur gänga
<b>Information om HEIDENHAIN-cykler</b>				
	71	20	0	Konfigurationsinformation för skärpning: <b>(CfgDressSettings)</b> Maximal sökväg/maximalt säkerhetsavstånd
			1	Konfigurationsinformation för skärpning: <b>(CfgDressSettings)</b> Sökhastighet (med mikrofon för mekaniska vibrationer)
			2	Konfigurationsinformation för skärpning: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor för matning (körning utan beröring)
			3	Konfigurationsinformation för skärpning: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor för matning på skivsidan
			4	Konfigurationsinformation för skärpning: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor för matning vid skivradien
			5	Verktögsinformation för skärpning: <b>(toolgrind.grd)</b> Säkerhetsavstånd i Z (invändigt)
			6	Verktögsinformation för skärpning: <b>(toolgrind.grd)</b> Säkerhetsavstånd i Z (utvändigt)
			7	Bearbetningsinformation för skärpning: säkerhetsavstånd i X (diameter)
			8	Bearbetningsinformation för skärpning: skärhastighetens förhållande
			9	Bearbetningsinformation för skärpning: programmerat nummer för skärpningsverktyget
			10	Bearbetningsinformation för skärpning: programmerat nummer för skärpningskinematiken

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			11	Bearbetningsinformation för skärpning: TCPM aktivt/inaktivt
			12	Bearbetningsinformation för skärpning: programmerat läge för rotationsaxeln
			13	Bearbetningsinformation för skärpning: slipskivans skärhastighet
			14	Bearbetningsinformation för skärpning: skärpspindelns varvtal
			15	Bearbetningsinformation för skärpning: skärpningsverktygets magasinnummer
			16	Bearbetningsinformation för skärpning: skärpningsverktygets platsnummer
	21	0	0	Konfigurationsinformation för slipning: <b>(CfgGrindSettings)</b> Ansättningshastighet (synkron pendling)
			1	Konfigurationsinformation för slipning: <b>(CfgGrindSettings)</b> Sökhastighet (med mikrofon för mekaniska vibrationer)
			2	Konfigurationsinformation för slipning: <b>(CfgGrindSettings)</b> Avlastningsvärde
			3	Konfigurationsinformation för slipning: <b>(CfgGrindSettings)</b> Mätstyrningsoffset
	22	0	0	Konfigurationsinformation för beteendet när sensorn inte svarar. <b>(CfgGrindEvents/sensorNotReached)</b> IDX: sensor
	23	0	0	Konfigurationsinformation för beteendet när sensorn redan är aktiv vid start. <b>(CfgGrindEvents/sensorActiveAtStart)</b> IDX: sensor
	24	1	1	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = ansättning med avkännarsystem
			2	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = ansättning med mikrofon för mekaniska vibrationer
			3	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = ansättning med mätstyrning

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			9	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 1
			10	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 2
			11	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = mellanskärpning
			12	Konfigurationsinformation för ytterligare händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Sensorfunktion = inlärningsknapp
	25		1	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = ansättning med avkännarsystem
			2	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = ansättning med mikrofon för mekaniska vibrationer
			3	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = ansättning med mätstyrning
			9	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 1
			10	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 2
			11	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = mellanskärpning
			12	Konfigurationsinformation för avlastningsvärdet för en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Sensorfunktion = inlärningsknapp
	26		1	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
				( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = ansättning med avkännarsystem
			2	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = ansättning med mikrofon för mekaniska vibrationer
			3	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = ansättning med mätstyrning
			9	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 1
			10	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 2
			11	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = mellanskärpning
			12	Konfigurationsinformation för typen av reaktion på en händelse hos en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorReaction</b> ) Sensorfunktion = inlärningsknapp
	27		1	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorSource</b> ) Sensorfunktion = ansättning med avkännarsystem
			2	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorSource</b> ) Sensorfunktion = ansättning med mikrofon för mekaniska vibrationer
			3	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion ( <b>CfgGrindEvents/sensorSource</b> ) Sensorfunktion = ansättning med mätstyrning

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			9	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 1
			10	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Sensorfunktion = OEM-specifik interaktion 2
			11	Konfigurationsinformation för händelse som används av en <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Sensorfunktion = mellanskärpning
			12	Konfigurationsinformation för händelse som används av en sensorfunktion <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Sensorfunktion = inlärningsknapp
	28		0	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Rundslipning – overridekälla för pendelrörelse
			1	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Rundslipning – overridekälla för ansättningsrörelse
			2	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Planslipning – overridekälla för pendelrörelse
			3	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Planslipning – overridekälla för ansättningsrörelse
			4	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Specialslipning – overridekälla för pendelrörelse
			5	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Specialslipning – overridekälla för ansättningsrörelse
			6	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Koordinatslipning (pendelslag)

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			7	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Allmänna rörelser i matningsgeneratoren (t.ex. allmän körning med/utan sensor)
			8	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Allmänna rörelser i matningsgeneratoren (t.ex. körning med mikrofon för mekaniska vibratio- ner)
			9	Konfigurationsinformation för tilldelning av overridekällor till slipfunktioner: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Allmänna rörelser i matningsgeneratoren (t.ex. körning med avkännarsystem)



Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Fritt tillgängligt minnesutrymme för tillverkarcykler</b>				
	72	0-39	0 till 30	Fritt tillgängligt minnesutrymme för tillverkarcykler. Värde återställs bara av TNC:n vid styrsystems-reboot (= 0). Vid Cancel återställs inte värdet till det värde som gällde vid genomförandet. Till och med 597110-11: Endast ur NR 0-9 och IDX 0-9 Från 597110-12: NR 0-39 och IDX 0-30
<b>Fritt tillgängligt minnesutrymme för användarcykler</b>				
	73	0-39	0 till 30	Fritt tillgängligt minnesutrymme för användarcykler Värde återställs bara av TNC:n vid styrsystems-reboot (= 0). Vid Cancel återställs inte värdet till det värde som gällde vid genomförandet. Till och med 597110-11: Endast ur NR 0-9 och IDX 0-9 Från 597110-12: NR 0-39 och IDX 0-30
<b>Läsa minimalt och maximalt spindelvarvtal</b>				
	90	1	Spindel ID	Minimalt spindelvarvtal för det lägsta växelsteget. Om inget växelsteg har konfigurerats hämtas varvtalet används CfgFeedLimits/minFeed från spindelns första parameterblock. Index 99 = Aktiv spindel
		2	Spindel ID	Maximalt spindelvarvtal för det högsta växelsteget. Om inget växelsteg har konfigurerats hämtas varvtalet används CfgFeedLimits/maxFeed från spindelns första parameterblock. Index 99 = Aktiv spindel
<b>Verktygskompensering</b>				
	200	1	1 = utan tilläggsmått 2 = med tilläggsmått 3 = med tilläggsmått och tilläggsmått från TOOL CALL	Aktiv radie
		2	1 = utan tilläggsmått 2 = med tilläggsmått 3 = med tilläggsmått och tilläggsmått från TOOL CALL	Aktiv längd
		3	1 = utan tilläggsmått 2 = med tilläggs-	Rundningsradie R2

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			mått 3 = med tilläggsmått och tilläggs-mått från TOOL CALL	
		6	Verktygs-nr.	Verktygslängd Index 0 = aktivt verktyg
<b>Koordinattransformationer</b>				
	210	1	-	Grundvridning (manuell)
		2	-	Programmerat vridning
		3	-	Aktiv speglingsaxel Bit#0 till 2 och 6 till 8: Axel X, Y, Z och U, V, W
		4	Axel	Aktiv skalfaktor Index: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
		5	Rotationsaxel	3D-ROT Index: 1 - 3 ( A, B, C )
		6	-	Tiltning av bearbetningsplanet i programkörningsdriftarterna 0 = Ej aktiv -1 = Aktiv
		7	-	Tiltning av bearbetningsplanet i manuell drift 0 = Ej aktiv -1 = Aktiv
		8	QL-parameter-nr.	Vridningsvinkel mellan spindel och tiltat koordinatsystem. Projicerar den vinkel som lagras i QL-parametern från inmatningskoordinatsystemet till verktygskoordinatsystemet. Om IDX utelämnas, kommer vinkel 0 att projiceras.
		10	-	Definitionstyp för den aktiva tiltningen: 0 = ingen tiltning – returneras om ingen tiltning är aktiv vare sig i driftart <b>Manuell drift</b> eller i de automatiska driftarterna. 1 = axiell 2 = rymdvinkel
		11	-	Koordinatsystem för manuella rörelser: 0 = maskinkoordinatsystem <b>M-CS</b> 1 = bearbetningsplanskoordinatsystem <b>WPL-CS</b> 2 = verktygskoordinatsystem <b>T-CS</b> 4 = verktygskoordinatsystem <b>W-CS</b>
		12	Axel	Korrigerig i bearbetningsplanets koordinatsystem <b>WPL-CS</b> (FUNCTION TURNDATA CORR WPL resp. FUNCTION CORRDATA WPL) Index: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Aktivt koordinatsystem</b>				
	211	-	-	1 = Inmatningssystem (default) 2 = REF-system 3 = Verktygsväxlingssystem
<b>Specialtransformationer i svarvdrift</b>				
	215	1	-	Vinkel för precession av inmatningssystemet i XY-planet i svarvdrift. För att återställa transformationen, skall värdet 0 anges för vinkeln. Denna transformation används inom ramen för cykel 800 (parameter Q497).
		3	1-3	Utläsning av den med NR2 skrivna rymdvinkeln. Index: 1 - 3 (rotA, rotB, rotC)
<b>Aktiv nollpunktsförskjutning</b>				
	220	2	Axel	Aktuell nollpunktsförskjutning [mm] Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	Axel	Läsa differens mellan referens- och utgångspunkt. Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		4	Axel	Läsa värde för OEM-offset. Index: 1 - 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...)
<b>Rörelseområde</b>				
	230	2	Axel	Negativt mjukvarugränsläge Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	Axel	Positivt mjukvarugränsläge Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		5	-	Mjukvarugränsläge på eller av: 0 = på, 1 = av För modulo-axlar måste övre eller undre gräns eller ingen gräns vara satt.
<b>Läsa börposition i REF-system</b>				
	240	1	Axel	Aktuell börposition i REF-system
<b>Läsa börposition i REF-system inklusive offset (handratt etc.)</b>				
	241	1	Axel	Aktuell börposition i REF-system
<b>Läsa aktuell position i aktivt koordinatsystem</b>				
	270	1	Axel	Aktuell börposition i inmatningssystem Funktionen levererar de icke korrigerade positionerna för huvudaxlarna X, Y och Z när den kallas upp med aktiv verktygsradiekompensering. Om funktionen kallas upp med aktiv verktygsradiekompensering för en rotationsaxel, kommer ett felmeddelande att presenteras. Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
<b>Läsa aktuell position i aktivt koordinatsystem inklusive offset (handratt etc.)</b>				
	271	1	Axel	Aktuell börposition i inmatningssystem

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa information om M128</b>				
	280	1	-	M128 aktiv: -1 = ja, 0 = nej
		3	-	Status för TCPM enligt Q-Nr.: Q-Nr. + 0: TCPM aktiv, 0 = nej, 1 = ja Q-Nr. + 1: AXIS, 0 = POS, 1 = SPAT Q-Nr. + 2: PATHCTRL, 0 = AXIS, 1 = VECTOR Q-Nr. + 3: Matning, 0 = F TCP, 1 = F CONT
<b>Maskinkinematik</b>				
	290	5	-	0: Temperaturkompensation ej aktiv 1: Temperaturkompensation aktiv
		10	-	Index för den med FUNCTION MODE MILL resp. FUNCTION MODE TURN programmerade maskinkinematiken från Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels -1 = Ej programmerad
<b>Läsa data från maskinkinematiken</b>				
	295	1	QS-parameter-nr.	Läsa axelnamn i den aktiva treaxliga kinematiken. Axelnamnen skrivs enligt QS(IDX), QS(IDX+1) och QS(IDX+2). 0 = Operation lyckades
		2	0	Funktion FACING HEAD POS aktiv? 1 = ja, 0 = nej
		4	Rotationsaxel	Läsa om den angivna rotationsaxeln är delaktig i den kinematiska beräkningen. 1 = ja, 0 = nej (en rotationsaxel kan exkluderas från den kinematiska beräkningen via M138.) Index: 4, 5, 6 ( A, B, C )
		5	Komplementaxel	Läs om den angivna komplementaxeln används i kinematiken. -1 = Axel ej i kinematik 0 = Axel ingår ej i den kinematiska beräkningen:
		6	Axel	Vinkelhuvud: Förskjutningsvektor i bas-koordinatsystemet B-CS för vinkelhuvud Index: 1, 2, 3 ( X, Y, Z )
		7	Axel	Vinkelhuvud: Riktningvektor för verktyget i bas-koordinatsystemet B-CS Index: 1, 2, 3 ( X, Y, Z )
		10	Axel	Fastställa programmerbara axlar. För att fastställa angivet index för axelns tillhörande axel-ID (Index från CfgAxis/axisList). Index: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
		11	Axel-ID	Fastställa programmerbara axlar. För att fastställa angivet axel-ID för axelns index (X = 1, Y = 2, ...). Index: Axel-ID (index från CfgAxis/axisList)

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Modifiera geometrisk beteende</b>				
	310	20	Axel	Diameterprogrammering: -1 = på, 0 = av
		126	-	M126: -1 = på, 0 = av
<b>Aktuell systemtid</b>				
	320	1	0	Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 00:00:00 (realtid).
			1	Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 00:00:00 (förberäkning).
		3	-	Läsa bearbetningstid för det aktuella NC-programmet.
<b>Formatering av systemtid</b>				
	321	0	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: DD.MM.YYYY hh:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: DD.MM.YYYY hh:mm:ss
		1	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: D.MM.YYYY h:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: D.MM.YYYY h:mm:ss
		2	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: D.MM.YYYY h:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: D.MM.YYYY h:mm
		3	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: D.MM.YY h:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: D.MM.YY h:mm
		4	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
		5	0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YYYY-MM-DD hh:mm

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YYYY-MM-DD hh:mm
	6		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YYYY-MM-DD h:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YYYY-MM-DD h:mm
	7		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YY-MM-DD h:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YY-MM-DD h:mm
	8		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: DD.MM.YYYY
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: DD.MM.YYYY
	9		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: D.MM.YYYY
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: D.MM.YYYY
	10		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: D.MM.YY
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: D.MM.YY
	11		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YYYY-MM-DD
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YYYY-MM-DD
	12		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: YY-MM-DD
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: YY-MM-DD
	13		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: hh:mm:ss

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: hh:mm:ss
	14		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: h:mm:ss
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: h:mm:ss
	15		0	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (realtid) Format: h:mm
			1	Formatering av: Systemtid i sekunder som har gått från den 01.01.1970, 0:00 (förberäkning) Format: h:mm
	16		0	Formatering för: Systemtid i sekunder som förflutit sedan 1.1.1970, kl. 0:00 (realtid) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ hh:mm
			1	Formatering för: Systemtid i sekunder som förflutit sedan 1.1.1970, kl. 0:00 (förhandsberäkning) Format: DD.MM.ÅÅÅÅ hh:mm
	20		0	Aktuell kalendervecka enligt ISO 8601 (realtid)
			1	Aktuell kalendervecka enligt ISO 8601 (förhandsberäkning)

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Globala programinställningar GPS: Aktiveringsstatus global</b>				
	330	0	-	0 = Inga GPS-inställningar aktiva 1 = Godtycklig GPS-inställning aktiv
<b>Globala programinställningar GPS: Aktiveringsstatus individuell</b>				
	331	0	-	0 = Inga GPS-inställningar aktiva 1 = Godtycklig GPS-inställning aktiv
		1	-	GPS: Grundvridning 0 = av, 1 = på
		3	Axel	GPS: Spegling 0 = av, 1 = på Index: 1 - 6 (X, Y, Z, A, B, C)
		4	-	GPS: Förskjutning i modifierat arbetsstyckesystem 0 = av, 1 = på
		5	-	GPS: Vridning i inmatningssystem 0 = av, 1 = på
		6	-	GPS: Matningsfaktor 0 = av, 1 = på
		8	-	GPS: Handrattsöverlagring 0 = av, 1 = på
		10	-	GPS: Virtuellt verktygsaxel VT 0 = av, 1 = på
		15	-	GPS: Selektion av handratts-kordinatsystem 0 = Maskinkordinatsystem M-CS 1 = Arbetsstyckeskoordinatsystem W-CS 2 = Modifierat arbetsstyckeskoordinatsystem mW-CS 3 = Bearbetningsplankordinatsystem WPL-CS
		16	-	GPS: Förskjutning av arbetsstyckesystem 0 = av, 1 = på
		17	-	GPS: Axeloffset 0 = av, 1 = på



Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Globala programinställningar GPS</b>				
	332	1	-	GPS: Vinkel för grundvridning
		3	Axel	GPS: Spegling 0 = ej speglad, 1 = speglad Index: 1 - 6 ( X, Y, Z, A, B, C )
		4	Axel	GPS: Förskjutning i modifierat arbetsstyc- keskoordinatsystem mW-CS Index: 1 - 6 ( X, Y, Z, A, B, C )
		5	-	GPS: Vinkel för vridningen i inmatningskoordi- natsystemet I-CS
		6	-	GPS: Matningsfaktor
		8	Axel	GPS: Handrattsöverlagring Maxvärde Index: 1 - 10 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT )
		9	Axel	GPS: Värde för handrattsöverlagring Index: 1 - 10 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT )
		16	Axel	GPS: Förskjutning i arbetsstyckeskoordinatsy- stem W-CS Index: 1 - 3 ( X, Y, Z )
		17	Axel	GPS: Axeloffset Index: 4 - 6 ( A, B, C )
<b>Brytande avkännarsystem TS</b>				
	350	50	1	Avkännartyp: 0: TS120, 1: TS220, 2: TS440, 3: TS630, 4: TS632, 5: TS640, 6: TS444, 7: TS740
			2	Rad i avkännartabellen
		51	-	Effektiv längd
		52	1	Effektiv radie för avkännarkula
			2	Rundningsradie
		53	1	Centrumförskjutning (huvudaxel)
			2	Centrumförskjutning (komplementaxel)
		54	-	Spindelorienteringens vinkel i grader (centrum- förskjutning)
		55	1	Snabbtransport
			2	Mätmatning
			3	Matning för förpositionering: FMAX_PROBE eller FMAX_MACHINE
		56	1	Maximal mätsträcka
			2	Säkerhetsavstånd
		57	1	Spindelorientering möjlig 0 = nej, 1 = ja
			2	Spindelorienteringens vinkel i grader

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Bordsavkännarsystem för verktygsmätning TT</b>				
	350	70	1	TT: Avkännartyp
			2	TT: Rad i avkännartabell
			3	TT: beteckning på den aktiva raden i avkännartabellen
			4	TT: avkännarsystemsingång
		71	1/2/3	TT: Avkännarsystem centrumpunkt (REF-system)
		72	-	TT: Avkännarradie
		75	1	TT: Snabbtransport
			2	TT: Mätmatning vid stillastående spindel
			3	TT: Mätmatning vid roterande spindel
		76	1	TT: Maximal mätsträcka
			2	TT: Säkerhetsavstånd för längdmätning
			3	TT: Säkerhetsavstånd för radiemätning
			4	TT: Avstånd fräsens underkant från avkännarp Plattans överkant
		77	-	TT: Spindelvarvtal
		78	-	TT: Avkänningsriktning
		79	-	TT: Aktivera radioöverföring
			-	TT: Stopp vid utböjt avkännarsystem
		100	-	Banlängd, efter vilken avkännaren avviker vid avkännarsimuleringen

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Utgångspunkt från avkännarcykel (avkänningsresultat)</b>				
	360	1	Koordinat	Senaste utgångspunkt från en manuell avkännarcykel resp. senaste avkänningspunkt från Cykel 0 (inmatningskoordinatsystem). Kompensering: Längd, radie och centrumoffset
		2	Axel	Senaste utgångspunkt från en manuell avkännarcykel resp. senaste avkänningspunkt från Cykel 0 (maskinkoordinatsystem, som index är enbart axlar i den aktiva 3D-kinematiken tillåtna). Kompensering: Endast centrumoffset
		3	Koordinat	Mätresultat i inmatningssystemet för avkännarcykel 0 och 1. Mätresultatet läses ut i form av koordinater. Kompensering: Endast centrumoffset
		4	Koordinat	Senaste utgångspunkt från en manuell avkännarcykel resp. senaste avkänningspunkt från Cykel 0 (arbetsstyckets koordinatsystem). Mätresultatet läses ut i form av koordinater. Kompensering: Endast centrumoffset
		5	Axel	Axelvärde, okorrigerat
		6	Koordinat / Axel	Utläsning av mätresultat i form av koordinater/axelvärden i inmatningssystem från avkänningsförlopp. Kompensering: Endast längd
		10	-	Spindelorientering
		11	-	Felstatus för avkänningsförlopp: 0: Avkänningsförlopp lyckades -1: Avkänningspunkt kunde inte nås -2: Avkännaren påverkad redan i början i avkänningsförlopp

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Inställningar för avkännarcykler</b>				
	370	2	-	Mätningssnabbtransport
		3	-	Maskinsnabbtransport i mätningssnabbtransport
		5	-	Vinkelspårning på/av
		6	-	Automatiska mätcyklar: avbrott med info på/av
<b>Läsa värde från resp. skriva värde till den aktiva nollpunktstabellen</b>				
	500	Row number	Kolumn	Läsa värde
<b>Läsa från resp. skriva värde till presettabell (Bas-transformation)</b>				
	507	Row number	1-6	Läsa värde
<b>Läsa från resp. skriva axel-offset till presettabell</b>				
	508	Row number	1-9	Läsa värde
<b>Data för palettbearbetning</b>				
	510	1	-	Aktiv rad
		2	-	Aktuellt palettnummer. Värde i kolumnen NAME för den senaste uppgiften av typen PAL. Om kolumnen är tom eller inte innehåller något siffervärde returneras värdet -1.
		3	-	Aktuell rad i Palett-tabellen.
		4	-	NC-programmets sista rad för den aktuella paletten.
		5	Axel	Verktygsorienterad bearbetning: Säker höjd programmerad: 0 = nej, 1 = ja Index: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
		6	Axel	Verktygsorienterad bearbetning: Säker höjd Värdet är inte giltigt om ID510 NR5 levererar värde 0 i aktuellt IDX. Index: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
		10	-	Radnummer i palett-tabellen som blockframläsningen söker.
		20	-	Typ av palettbearbetning? 0 = Arbetsstyckesorienterad 1 = Verktygsorienterad
		21	-	Automatisk fortsättning efter NC-fel: 0 = Spärrad 1 = Aktiv 10 = Fortsättning avbruten 11 = Fortsättning med nästa rad i palett-tabellen som utförs utan NC-fel 12 = Fortsättning med den rad i palett-tabellen som NC-felet har inträffat i 13 = Fortsättning med nästa palett

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa data från punkttabell</b>				
	520	Row number	10	Läsa ett värde från aktiv punkttabell.
			11	Läsa ett värde från aktiv punkttabell.
			1-3 X/Y/Z	Läsa ett värde från aktiv punkttabell.
<b>Läsa från resp. skriva till aktiv preset</b>				
	530	1	-	Den aktiva utgångspunktens nummer i den aktiva utgångspunktstabellen.
<b>Aktiv palettutgångspunkt</b>				
	540	1	-	Nummer på den aktiva palettutgångspunkten. Levererar tillbaka den aktiva utgångspunktens nummer. Om ingen palettutgångspunkt är aktiv, levererar funktionen tillbaka värdet -1.
		2	-	Den aktiva palettutgångspunktens nummer. Som NR1.
<b>Bastransformationens värde i palettutgångspunkten</b>				
	547	Row number	Axel	Läsa bastransformationens värde från palett-presettabellen. Index: 1 - 6 ( X, Y, Z, SPA, SPB, SPC )
<b>Axeloffset från palettutgångspunktstabellen</b>				
	548	Row number	Offset	Läsa axeloffsetens värde från palettutgångspunktstabellen. Index: 1 - 9 ( X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,... )
<b>OEM-offset</b>				
	558	Row number	Offset	Läsa värde för OEM-offset. Index: 1 - 9 ( X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,... )
<b>Läsa och skriva maskinstatus</b>				
	590	2	1-30	Fritt tillgängligt, kommer inte att raderas när ett program kallas upp.
		3	1-30	Fritt tillgängligt, kommer inte att raderas vid strömavbrott (remanent minne).
<b>Läsa från resp. skriva värde till Look-Ahead-parameter för en individuell axel (maskinnivå)</b>				
	610	1	-	Minimal matningshastighet ( <b>MP_minPathFeed</b> ) i mm/min.
		2	-	Minimal matningshastighet i hörn ( <b>MP_minCornerFeed</b> ) i mm/min
		3	-	Matningsgräns för hög matningshastighet ( <b>MP_maxG1Feed</b> ) i mm/min
		4	-	Max. ryck vid låg matningshastighet ( <b>MP_maxPathJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		5	-	Max. ryck vid hög matningshastighet ( <b>MP_maxPathJerkHi</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		6	-	Tolerans vid låg matningshastighet ( <b>MP_pathTolerance</b> ) i mm

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		7	-	Tolerans vid hög matningshastighet ( <b>MP_pathToleranceHi</b> ) i mm
		8	-	Max. derivata av ryck ( <b>MP_maxPathYank</b> ) i m/s <sup>4</sup>
		9	-	Toleransfaktor i kurvor ( <b>MP_curveTolFactor</b> )
		10	-	Andel av max. tillåtet ryck vid krökningsändring ( <b>MP_curveJerkFactor</b> )
		11	-	Max. ryck vid avkänningsrörelser ( <b>MP_pathMeasJerk</b> )
		12	-	Vinkeltolerans vid bearbetningsmatning ( <b>MP_angleTolerance</b> )
		13	-	Vinkeltolerans vid snabbtransport ( <b>MP_angleToleranceHi</b> )
		14	-	Max. hörnvinkel för polygon ( <b>MP_maxPolyAngle</b> )
		18	-	Radialacceleration vid bearbetningsmatning ( <b>MP_maxTransAcc</b> )
		19	-	Radialacceleration vid snabbtransport ( <b>MP_maxTransAccHi</b> )
		20	Index för den fysikaliska axeln	Max. matningshastighet ( <b>MP_maxFeed</b> ) i mm/min
		21	Index för den fysikaliska axeln	Max. acceleration ( <b>MP_maxAcceleration</b> ) i m/s <sup>2</sup>
		22	Index för den fysikaliska axeln	Maximalt övergångsryck för axeln vid snabbtransport ( <b>MP_axTransJerkHi</b> ) i m/s <sup>2</sup>
		23	Index för den fysikaliska axeln	Maximalt övergångsryck för axeln vid bearbetningsmatning ( <b>MP_axTransJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		24	Index för den fysikaliska axeln	Accelerationsförstyrning ( <b>MP_compAcc</b> )
		25	Index för den fysikaliska axeln	Axelspecifikt ryck vid låg matningshastighet ( <b>MP_axPathJerk</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		26	Index för den fysikaliska axeln	Axelspecifikt ryck vid hög matningshastighet ( <b>MP_axPathJerkHi</b> ) i m/s <sup>3</sup>
		27	Index för den fysikaliska axeln	Noggrann toleransanalys i hörn ( <b>MP_reduceCornerFeed</b> ) 0 = avstängd , 1 = aktiverad
		28	Index för den fysikaliska axeln	DCM: Maximal tolerans för linjärxlar i mm ( <b>MP_maxLinearTolerance</b> )

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		29	Index för den fysikaliska axeln	DCM: Maximal vinkeltolerans i [°] ( <b>MP_maxAngleTolerance</b> )
		30	Index för den fysikaliska axeln	Toleransövervakning för kopplade gängor ( <b>MP_threadTolerance</b> )
		31	Index för den fysikaliska axeln	Form ( <b>MP_shape</b> ) för <b>axisCutterLoc</b> filter 0: Off 1: Average 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
		32	Index för den fysikaliska axeln	Frekvens ( <b>MP_frequency</b> ) för <b>axisCutterLoc</b> filter i Hz
		33	Index för den fysikaliska axeln	Form ( <b>MP_shape</b> ) för <b>axisPosition</b> filter 0: Off 1: Average 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
		34	Index för den fysikaliska axeln	Frekvens ( <b>MP_frequency</b> ) för <b>axisPosition</b> filter i Hz
		35	Index för den fysikaliska axeln	Filterordning för driftart <b>Manuell drift</b> ( <b>MP_manualFilterOrder</b> )
		36	Index för den fysikaliska axeln	HSC-mode ( <b>MP_hscMode</b> ) för <b>axisCutterLoc</b> filter
		37	Index för den fysikaliska axeln	HSC-mode ( <b>MP_hscMode</b> ) för <b>axisPosition</b> filter
		38	Index för den fysikaliska axeln	Axelspecifikt ryck för avkänningsrörelser ( <b>MP_axMeasJerk</b> )
		39	Index för den fysikaliska axeln	Viktning av filterfelet för att beräkna filteravvikelsen ( <b>MP_axFilterErrWeight</b> )
		40	Index för den fysikaliska axeln	Maximal filterlängd positionsfilter ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
		41	Index för den fysikaliska axeln	Maximal filterlängd CLP-filter ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
		42	-	Maximal matningshastighet i axeln vid bearbetningsmatning ( <b>MP_maxWorkFeed</b> )
		43	-	Maximal banacceleration vid bearbetningsmatning ( <b>MP_maxPathAcc</b> )

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		44	-	Maximal banacceleration vid snabbtransport ( <b>MP_maxPathAccHi</b> )
		45	-	Form Smoothing-Filter ( <b>CfgSmoothingFilter/shape</b> ) 0 = Off 1 = Average 2 = Triangle
		46	-	Ordning Smoothing-Filter (endast ojämna värden) ( <b>CfgSmoothingFilter/order</b> )
		47	-	Typ accelerationsprofil ( <b>CfgLaPath/profileType</b> ) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal
		48	-	Typ accelerationsprofil, snabbgång ( <b>CfgLaPath/profileTypeHi</b> ) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal
		49	-	Läge för filterreducering ( <b>CfgPositionFilter/timeGainAtStop</b> ) 0 = Off 1 = NoOvershoot 2 = FullReduction
		51	Index för den fysikaliska axeln	Kompensering av släpfelet i ryckfasen ( <b>MP_lpcJerkFact</b> )
		52	Index för den fysikaliska axeln	kv-Faktor för positionsregleringen i 1/s ( <b>MP_kvFactor</b> )



Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa från resp. skriva värde till Look-Ahead-parameter för en individuell axel (cykelnivå)</b>				
	613	see ID610	Se ID610	Som ID610, men endast verksamt på cykelnivå. Används till att läsa av värden från maskinkonfigurationen och värdena på maskinnivån.
<b>Mät maximal belastning av en axel</b>				
	621	0	Index för den fysikaliska axeln	Slutför mätningen av den dynamiska belastningen och spara resultatet i den angivna Q-parametern.
<b>Läsa SIK-innehåll</b>				
	630	0	Options-nr.	Via den i <b>IDX</b> angivna SIK-optionen går det explicit att utvärdera om den är satt eller inte. 1 = Option är frigiven 0 = Option är inte frigiven
		1	-	Det går att utvärdera om och vilken Feature Content Level (för Upgrade-funktioner) som är satt. -1 = Ingen FCL satt <Nr.> = FCL satt
		2	-	Läsa SIK serienummer -1 = Ingen giltig SIK i systemet
		10	-	Fastställa styrsystemstyp: 0 = iTNC 530 1 = NCK baserat styrsystem (TNC 640, TNC 620, TNC 320, TNC 128, PNC 610, ...)
<b>Allmänna data för slipskivan</b>				
	780	2	-	Bredd
		3	-	Utstick
		4	-	Vinkel alfa (optional)
		5	-	Vinkel gamma (optional)
		6	-	Djup (optional)
		7	-	Rundningsradie vid kanten "Further" (optional)
		8	-	Rundningsradie vid kanten "Nearer" (optional)
		9	-	Rundningsradie vid kanten "Nearest" (optional)
		10	-	Aktiv kant: 1 = Further 2 = Nearer 3 = Nearest 4 = Special 5 = FurtherBack 6 = NearerBack 7 = NearestBack 8 = SpecialBack 9 = FurtherWheelRad 10 = NearerWheelRad
		11	-	Typ av slipskiva (rak/sned)
		12	-	Utvändig eller invändig skiva?

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		13	-	Korrekturvinkel för B-axeln (mitt emot platsens grundvinkel)
		14	-	Typ av sned skiva
		15	-	Slipskivans totala längd
		16	-	Längden på slipskivans innerkant
		17	-	Minimal skivdiameter (förslitningsgränsen)
		18	-	Minimal skivbredd (förslitningsgränsen)
		19	-	Verktygsnummer
		20	-	Skärhastighet
		21	-	Maximalt tillåten skärhastighet
		27	-	Skiva av grundtyp med reliefskärning
		28	-	Reliefskärningsvinkel på utsidan
		29	-	Reliefskärningsvinkel på insidan
		30	-	Kontrollstatus
		31	-	Radiekompensering
		32	-	Kompensering av total längd
		33	-	Utligningskompensering
		34	-	Korrigerig av längden till den innersta kanten
		35	-	Radie på slipskivans skaft
		36	-	Initialskärpning genomförd?
		37	-	Skärpningsverktygets plats för initialskärpning
		38	-	Skärpningsverktyg för initialskärpning
		39	-	Mäta slipskivan?
		51	-	Skärpningsverktyg för skärpning vid diametern
		52	-	Skärpningsverktyg för skärpning vid ytterkanten
		53	-	Skärpningsverktyg för skärpning vid innerkanten
		54	-	Anropa skärpning av diametern efter antal
		55	-	Anropa skärpning av ytterkanten efter antal
		56	-	Anropa skärpning av innerkanten efter antal
		57	-	Skärpningsräknare diameter
		58	-	Skärpningsräknare ytterkant
		59	-	Skärpningsräknare innerkant
		60	-	Val av korrigeringsmetoder
		61	-	Skärpningsverktygets infallsvinkel
		101	-	Slipskivans radie

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Nollpunktsförskjutning för slipskiva</b>				
	781	1	Axel	Nollpunktsförskjutning från kalibrering av främre kanten
		2	Axel	Nollpunktsförskjutning från kalibrering av bakre kanten
		3	Axel	Nollpunktsförskjutning från skärpning
		4	Axel	Programmerad skivberoende nollpunktsförskjutning
		5-9	Axel	Ytterligare skivberoende nollpunktsförskjutning
<b>Slipskivans geometri</b>				
	782	1	-	Skivform
		2	-	Överskott på utsidan
		3	-	Överskott på insidan
		4	-	Överskott diameter
<b>Detaljerad geometri (kontur) för slipskivan</b>				
	783	1	1	Fasbredd skivsida utvändig
			2	Fasbredd skivsida invändig
		2	1	Fasvinkel skivsida utvändig
			2	Fasvinkel skivsida invändig
		3	1	Hörnradie skivsida utvändig
			2	Hörnradie skivsida invändig
		4	1	Sidlängd skivsida utvändig
			2	Sidlängd skivsida invändig
		5	1	Släppningens längd skivsida utvändig
			2	Släppningens längd skivsida invändig
		6	1	Släppningens vinkel skivsida utvändig
			2	Släppningens vinkel skivsida invändig
		7	1	Släppningspår längd skivsida utvändig
			2	Släppningspår längd skivsida invändig
		8	1	Förlängningsradie skivsida utvändig
			2	Förlängningsradie skivsida invändig
		9	1	Totaldjup utvändigt
			2	Totaldjup invändigt

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Daten zum Abrichten der Schleifscheibe</b>				
	784	1	-	Antal säkerhetspositioner
		5	-	Skärpningsförfarande
		6	-	Skärpningsprogrammets nummer
		7	-	Ansättningsvärde vid skärpning
		8	-	Ansättningsvinkel/ansättningsriktning vid skärpning
		9	-	Antal upprepningar vid skärpning
		10	-	Antal tomslag vid skärpning
		11	-	Matning vid skärpning av diameter
		12	-	Matningsfaktor vid skärpning av sidan (i förhållande till NR11)
		13	-	Matningsfaktor vid skärpning av radier (i förhållande till NR11)
		14	-	Matningsfaktor vid skärpning av lutningar (i förhållande till NR11)
		15	-	Matningshastighet utanför skivan vid förprofilering
		16	-	Matningsfaktor innanför skivan vid förprofilering (i förhållande till NR15)
		25	-	Skärpningsförfarande för mellanskärpning
		26	-	Nummer på programmet för mellanskärpning
		27	-	Ansättningsvärde vid mellanskärpning
		28	-	Ansättningsvinkel/ansättningsriktning vid mellanskärpning
		29	-	Antal upprepningar vid mellanskärpning
		30	-	Antal tomslag vid mellanskärpning
		31	-	Matning mellanskärpning
<b>Sicherheitspositionen für Schleifscheibe</b>				
	785	1	Achse	Säkerhetsposition Nr. 1
		2	Achse	Säkerhetsposition Nr. 2
		3	Achse	Säkerhetsposition Nr. 3
		4	Achse	Säkerhetsposition Nr. 4
<b>Daten des Abrichtwerkzeugs für Schleifscheibe</b>				
	789	1	-	typ
		2	-	Längd L1
		3	-	Längd L2
		4	-	Radie
		5	-	Orientering:1=RadType1, 2=RadType2, 3=RadType3
		10	-	Skärpsindelns varvtal

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa information om funktionell säkerhet FS</b>				
	820	1	-	Begränsning av FS: 0 = Ingen funktionell säkerhet FS, 1 = Skyddsöppning SOM1, 2 = Skyddsöppning SOM2, 3 = Skyddsöppning SOM3, 4 = Skyddsöppning SOM4, 5 = Alla skyddsöppningar stängda
<b>Skriva data för obalansövervakning</b>				
	850	10	-	Aktivera och deaktivera obalansövervakning 0 = Obalansövervakning ej aktiv 1 = Obalansövervakning aktiv
<b>Räknare</b>				
	920	1	-	Planerade arbetsstycken. I driftart <b>Programtest</b> levererar räknaren generellt värdet 0.
		2	-	Redan tillverkade arbetsstycken. I driftart <b>Programtest</b> levererar räknaren generellt värdet 0.
		12	-	Arbetsstycken som är kvar att tillverkas. I driftart <b>Programtest</b> levererar räknaren generellt värdet 0.
<b>Läsa data från och skriva data till det aktuella verktyget</b>				
	950	1	-	Verktygslängd L
		2	-	Verktygsradie R
		3	-	Verktygsradie R2
		4	-	Tilläggsmått verktygslängd DL
		5	-	Tilläggsmått verktygsradie DR
		6	-	Tilläggsmått verktygsradie DR2
		7	-	Verktyg spärrat TL 0 = Ej spärrat, 1 = Spärrat
		8	-	Nummer på systemverktyget RT
		9	-	Maximal livslängd TIME1
		10	-	Maximal livslängd TIME2 vid TOOL CALL
		11	-	Aktuell ingreppstid CUR_TIME
		12	-	PLC-status
		13	-	Skärlängd i verktygsaxeln LCUTS
		14	-	Maximal nedmatningsvinkel ANGLE
		15	-	TT: Antal skär CUT
		16	-	TT: Förslitningstolerans längd LTOL
		17	-	TT: Förslitningstolerans radie RTOL
		18	-	TT: Rotationsriktning DIRECT 0 = Positiv, -1 = Negativ

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		19	-	TT: Förskjutning i planet R-OFFS R = 99999,9999
		20	-	TT: Förskjutning längd L-OFFS
		21	-	TT: Brott-tolerans längd LBREAK
		22	-	TT: Brott-tolerans radie RBREAK
		28	-	Maximalt varvtal [1/min] NMAX
		32	-	Spetsvinkel TANGLE
		34	-	Lyftning tillåten LIFTOFF (0=Nej, 1=Ja)
		35	-	Förslitningstolerans radie R2TOL
		36	-	Verktygstyp (Fräs = 0, Slipverktyg = 1, ... Avkännarsystem = 21)
		37	-	Tillhörande rad i avkännartabellen
		38	-	Tidstämpel för senaste användning
		39	-	ACC
		40	-	Stigning för gängcykel
		41	-	AFC: Referenslast
		42	-	AFC: Överbelastning förvarning
		43	-	AFC: Överbelastning NC-stopp
		44	-	Verktygslivslängd har löpt ut
		45	-	Framsidas bredd på skärplattan (RCUTS)
		46	-	Fräsens brukslängd (LU)
		47	-	Fräsens halsradie (RN)
		48	-	Radie vid spetsen på verktyget (R_TIP)

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa data från och skriva data till det aktuella svarvverktyget</b>				
	951	1	-	Verktygsnummer
		2	-	Verktygslängd XL
		3	-	Verktygslängd YL
		4	-	Verktygslängd ZL
		5	-	Tilläggsmått verktygslängd DXL
		6	-	Tilläggsmått verktygslängd DYL
		7	-	Tilläggsmått verktygslängd DZL
		8	-	Nosradie RS
		9	-	Verktygsorientering TO
		10	-	Spindelns orienteringsvinkel ORI
		11	-	Ställvinkel P_ANGLE
		12	-	Spetsvinkel T_ANGLE:
		13	-	Stickbredd CUT_WIDTH
		14	-	Typ (t.ex. grov-, fin-, gäng-, stickverktyg eller verktyg med rund skärplatta)
		15	-	Skärlängd CUT_LENGTH
		16	-	Korrektur för arbetsstyckets diameter WPL-DX-DIAM i bearbetningsplanets koordinatsystem WPL-CS
		17	-	Korrektur för arbetsstyckets längd WPL-DZL i bearbetningsplanets koordinatsystem WPL-CS
		18	-	Tilläggsmått stickbredd
		19	-	Tilläggsmått nosradie
		20	-	Vridning med B-rymdvinkeln för böjda stickstål
<b>Data för aktivt skärpningsverktyg</b>				
	952	1	-	Verktygsnummer
		2	-	Verktygslängd XL
		3	-	Verktygslängd YL
		4	-	Verktygslängd ZL
		5	-	Tilläggsmått verktygslängd DXL
		6	-	Tilläggsmått verktygslängd DYL
		7	-	Tilläggsmått verktygslängd DZL
		8	-	Skärradie
		9	-	Skärläge
		13	-	Skärbredd för blad eller rulle
		14	-	Typ (t.ex. diamant, blad, spindel, rulle)
		19	-	Tilläggsmått nosradie
		20	-	Varvtal för en skärpspindel eller -rulle

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Transformationsdata för allmänna verktyg</b>				
	960	1	-	Läge explicit definierat inom verktygsområde:
		2	-	Definition av läge via riktningar:
		3	-	Förskjutning i X
		4	-	Förskjutning i Y
		5	-	Förskjutning i Z
		6	-	X-komponent i Z-riktningen
		7	-	Y-komponent i Z-riktningen
		8	-	Z-komponent i Z-riktningen
		9	-	X-komponent i X-riktningen
		10	-	Y-komponent i X-riktningen
		11	-	Z-komponent i X-riktningen
		12	-	Typ av vinkeldefinition:
		13	-	Vinkel 1
		14	-	Vinkel 2
		15	-	Vinkel 3



Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Verktögsbehov och -bestyckning</b>				
	975	1	-	Verktögsbehovskontroll för det aktuella NC-programmet: Resultat -2: Ingen kontroll möjlig, funktionen är avstängd i konfigurationen Resultat -1: Ingen kontroll möjlig, verktögsanvändningsfil saknas Resultat 0: OK, alla verktyg tillgängliga Resultat 1: Kontroll ej OK
		2	Rad	Kontroller tillgänglighet för de verktyg som behövs i paletten från rad IDX i den aktuella palett-tabellen. -3 = I rad IDX finns inte någon palett definierad eller funktionen kallades upp utanför palettbearbetningen -2 / -1 / 0 / 1 se NR1
<b>Avkännarcyklar och koordinattransformationer</b>				
	990	1	-	Framkörningsbeteende: 0 = Standardbeteende, 1 = Framkörning till avkänningsposition utan kompensering. Effektiv radie, säkerhetsavstånd noll
		2	16	Maskindriftart Automatik/Manuell
		4	-	0 = Mätstift ej utböjt 1 = Mätstift utböjt
		6	-	Bordsavkännare TT aktiv? 1 = Ja 0 = Nej
		8	-	Aktuell spindelvinkel i [°]
		10	QS-parameter-nr.	Identifiera verktygsnummer och verktygsnamn Returvärdet anpassas till de konfigurerade reglerna för sökning av systemverktyg. Om det finns flera verktyg med samma namn, levereras det första verktyget från verktygstabellen. Om det utvalda verktyget är spärrat enligt reglerna, levereras ett systemverktyg. -1: Inget verktyg med det efterfrågade namnet har hittats i verktygstabellen eller alla verktyg som kan komma ifråga är spärrade.
		16	0	0 = Överlämna kontrollen över kanalspindeln till PLC, 1 = Ta över kontroll över kanalspindeln
			1	0 = Överlämna kontrollen över VKT-spindeln till PLC, 1 = Ta över kontroll över VKT-spindeln
		19	-	Undertryck avkänningsörelser i cykler: 0 = Rörelser undertrycks (Parameter CfgMachineSimul/simMode ej lika med FullOperation eller driftart <b>Programtest</b> aktiv)

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
				1 = Rörelser utförs (Parameter CfgMachineSimul/simMode = FullOperation, kan skrivas för teständamål)

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Exekvering status</b>				
	992	10	-	Blockframläsning aktiv 1 = ja, 0 = nej
		11	-	Blockframläsning - Information om blocksökning: 0 = NC-program startat utan blockframläsning 1 = Iniprogram-systemcykel utförs före blocksökning 2 = Blocksökning pågår 3 = Funktioner återskapas -1 = Iniprogram-cykel avbruten före blocksökning -2 = Avbrott under blocksökning -3 = Avbrott i blockframläsningen efter sökfase, före eller under återskapande av funktioner -99 = Implicit Cancel
		12	-	Typ av avbrott för förfrågan inom OEM_CANCEL-makro: 0 = Inget avbrott 1 = Avbrott på grund av fel eller nödstopp 2 = Explicit avbrott med internt stopp efter stopp i mitten av ett block 3 = Explicit avbrott med internt stopp efter stopp i blockets slut
		14	-	Nummer på det senaste FN14-felet
		16	-	Äkta exekvering aktiv? 1 = Exekvering, 0 = Simulering
		17	-	2D-programmeringsgrafik aktiv? 1 = ja 0 = nej
		18	-	Programmeringsgrafik medritas (softkey <b>AUTOMAT. RITNING</b> ) aktiv? 1 = ja 0 = nej
		20	-	Information om fräs-svarvbearbetning: 0 = Fräsning (efter <b>FUNCTION MODE MILL</b> ) 1 = Svarvning (efter <b>FUNCTION MODE TURN</b> ) 10 = Utförande av operationer för övergång från svarvdrift till fräsdrift 11 = Utförande av operationer för övergång från fräsdrift till svarvdrift
		21	-	Avbrott under skärpningsdrift för kontroll inom OEM_CANCEL-makrot: 0 = inget avbrott skedde under skärpningsdriften 1 = avbrott skedde under skärpningsdriften
		30	-	Interpolering av flera axlar tillåten? 0 = nej (t.ex. vid rätlinjestyrning) 1 = ja

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
		31	-	R+/R- möjlig / tillåtet i MDI-drift? 0 = nej 1 = ja
		32	Cykelnummer	Individuell cykel frigiven: 0 = nej 1 = ja
		33	-	Skrivåtkomst till utförda poster i palettabellen för DNC (pythonskript) har aktiverats: 0 = nej 1 = ja
		40	-	Kopiera tabeller i driftart <b>Programtest</b> ? Värde 1 sätts vid selektering av program och tryckning på softkey <b>RESET+START</b> . Systemcykel <b>iniprogram</b> kopierar då tabellen och återställer systemdatum. 0 = nej 1 = ja
		101	-	M101 aktiv (synligt status)? 0 = nej 1 = ja
		136	-	M136 aktiv? 0 = nej 1 = ja

Gruppnamn	Gruppnummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Aktivera maskinparameter-subfil</b>				
	1020	13	QS-parameter-nr.	Maskinparameter-subfil med sökväg från QS-nummer (IDX) laddad? 1 = ja 0 = nej
<b>Konfigurationsinställningar för cykler</b>				
	1030	1	-	Visa felmeddelande <b>Spindel roterar inte?</b> <b>(CfgGeoCycle/displaySpindleErr)</b> 0 = nej, 1 = ja
		2	-	Visa felmeddelande <b>Kontrollera förtecken djup!?</b> <b>(CfgGeoCycle/displayDepthErr)</b> 0 = nej, 1 = ja
<b>Dataöverföring mellan HEIDENHAIN-cykler och OEM-makron</b>				
	1031	1	0	Komponentövervakning: räknare för mätningen. Cykel 238 Mäta maskindata räknar automatiskt upp den här räknaren.
			1	Komponentövervakning: typ av mätning -1 = ingen mätning 0 = cirkelformtest 1 = vattenfallsdiagram 2 = frekvenskörning 3 = enveloppspektrum
			2	Komponentövervakning: axelns index från <b>CfgAxes\MP_axisList</b>
			3-9	Komponentövervakning: ytterligare argument i enlighet med mätningen
		100	-	Komponentövervakning: valfria namn på övervakningsuppgifterna, enligt parameterinställningen under <b>System\Monitoring\CfgMonComponent</b> . När mätningen är avslutad listas övervakningsuppgifterna som anges här efter varandra. Se till att skilja de listade övervakningsuppgifterna åt med komma när du ställer in parametrarna.
<b>Användarinställningar för användargränssnittet</b>				
	1070	1	-	Matningsbegränsning för softkey FMAX, 0 = FMAX inaktiv
<b>Bit test</b>				
	2300	Number	Bit-nummer	Funktionen kontrollerar om en bit är satt i ett tal. Talet som skall kontrolleras överlämnas som NR, den sökta biten som IDX, där IDX0 avser den minst signifikanta biten. För att anropa funktionen för stora tal, måste NR överlämnas som Q-parameter. 0 = Bit ej satt 1 = Bit satt

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Läsa programinformation (Systemstring)</b>				
	10010	1	-	Sökväg till det aktuella huvudprogrammet eller palettprogrammet.
		2	-	Sökväg till det NC-program som visas i blockpresentationen.
		3	-	Sökväg till den med <b>SEL CYCLE</b> eller <b>CYCLE DEF 12 PGM CALL</b> selekterade cykeln eller sökväg till den aktuella valda cykeln.
		10	-	Sökväg till det med <b>SEL PGM „...“</b> selekterade NC-programmet.
<b>Indexerad åtkomst till QS-parametrar</b>				
	10015	20	QS-parameter-nr.	Läser QS(IDX)
		30	QS-parameter-nr.	Tillhandahåller strängen som man får när allt i QS(IDX) utom bokstäver och siffror ersätts med ' _ '.
<b>Läsa kanaldata (Systemstring)</b>				
	10025	1	-	Bearbetningskanalens namn (Key)
<b>Läsa data om SQL-tabeller (Systemstring)</b>				
	10040	1	-	Symboliskt namn på preset-tabellen.
		2	-	Symboliskt namn på nollpunktstabellen.
		3	-	Symboliskt namn på palettutgångspunktstabellen.
		10	-	Symboliskt namn på verktygstabellen.
		11	-	Symboliskt namn på platstabellen.
		12	-	Symboliskt namn för svarverktygstabellen
		13	-	Symboliskt namn på slipverktygstabellen
		14	-	Symboliskt namn på skärpningsverktygstabellen
		21	-	Symboliskt namn på kompenseringstabellen i verktygskordinatsystemet T-CS
		22	-	Symboliskt namn på kompenseringstabellen i bearbetningsplanets koordinatsystem WPL-CS

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Värde programmerat i verktygsanropet (systemsträng)</b>				
	10060	1	-	Verktygsnamn
<b>Läsa maskinkinematik (systemsträng)</b>				
	10290	10	-	Symboliskt namn på den med <b>FUNCTION-MODE MILL</b> resp. <b>FUNCTION MODE TURN</b> programmerade maskinkinematiken från Channels/ChannelSettings/CfgKin-List/kinCompositeModels.
<b>Växling av rörelseområde (systemsträng)</b>				
	10300	1	-	Keyname för det senast aktiverade rörelseområdet
<b>Läsa aktuell systemtid (systemsträng)</b>				
	10321	0 - 16, 20	-	1: DD.MM.YYYY hh:mm:ss 2 och 16: DD.MM.YYYY hh:mm 3: DD.MM.YY hh:mm 4: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 5 och 6: YYYY-MM-DD hh:mm 7: YY-MM-DD hh:mm 8 och 9: DD.MM.YYYY 10: DD.MM.YY 11: YYYY-MM-DD 12: YY-MM-DD 13 och 14: hh:mm:ss 15: hh:mm Alternativt kan man med <b>DAT</b> i <b>SYSSTR(...)</b> ange en systemtid i sekunder som skall användas för formatering.
<b>Läsa data för avkännarsystemet (TS, TT) (systemsträng)</b>				
	10350	50	-	Typ av avkännarsystem TS från kolumnen TYPE i avkännartabellen ( <b>tchprobe.tp</b> ).
		51	-	Mätstiftets form från kolumnen AVKÄNNARE i avkännartabellen ( <b>tchprobe.tp</b> ).
		70	-	Typ av verktygsavkännarsystem TT från CfgTT/type.
		73	-	Keyname för det aktiva avkännarsystemet TT från <b>CfgProbes/activeTT</b> .
		74	-	Serienummer för det aktiva verktygsavkännarsystemet TT från <b>CfgProbes/activeTT</b> .
<b>Läsa data för palettbearbetning (systemsträng)</b>				
	10510	1	-	Palettens namn
		2	-	Sökväg till den för tillfället valda palett-tabellen.
<b>Läsa NC-software versionsbeteckning (systemsträng)</b>				
	10630	10	-	Denna sträng motsvarar formatet för den presenterade versionsbeteckningen, alltså t.ex. <b>340590 09</b> eller <b>817601 05 SP1</b> .

Gruppenamn	Gruppennummer ID...	Systemdata nummer NR...	Index IDX...	Beskrivning
<b>Allmänna data för slipskivan</b>				
	10780	1	-	Namn på slipskivan
<b>Läsa data från det aktuella verktyget (systemsträng)</b>				
	10950	1	-	Det aktuella verktygets namn
		2	-	Inmatning i kolumnen DOC för det aktiva verktyget
		3	-	AFC-reglerinställning
		4	-	Verktygshållarkinematik
		5	-	Inmatning i kolumnen DR2TABLE - filnamn för kompenseringsvärdestabellen för 3D-ToolComp
<b>Läsa information från OEM-makron och HEIDENHAIN-cykler (systemsträng)</b>				
	11031	10	-	Skickar valet för makrot FUNCTION MODE SET <OEM-Mode> som sträng.
		100	-	Cykel 238: lista över nyckelnamnen för komponentövervakningen
		101	-	Cykel 238: filnamn för protokollfil

### Jämförelse: D18-funktioner

I nedanstående tabell hittar du D18-funktioner från äldre styrsystem som inte har implementerats i TNC 640.

I de flesta fall har då denna funktion ersatts av en annan.

Nr	IDX	Innehåll	Ersättningsfunktion
<b>ID 10 Programinformation</b>			
1	-	MM/Inch-inställning	Q113
2	-	Överlappningsfaktor vid fickfräsning	CfgRead
4	-	Den aktiva bearbetningscykelns nummer	ID 10 Nr. 3
<b>ID 20 Maskinstatus</b>			
15	Log. Axel	Tilldelning mellan logiska och geometriska axlar	
16	-	Matning övergångsbågar	
17	-	För tillfället valt rörelseområde	SYSTRING 10300
19	-	Maximalt spindelvarvtal vid aktuellt växelsteg och spindel	Högsta växelområde: ID 90 Nr. 2
<b>ID 50 Data från verktygstabellen</b>			
23	VKT-nr.	PLC-värde	1)
24	VKT-nr.	Avkännarens centrumförskjutning huvudaxel CAL-OF1	ID 350 NR 53 IDX 1
25	VKT-nr.	Avkännarens centrumförskjutning kompletmentaxel CAL-OF2	ID 350 NR 53 IDX 2
26	VKT-nr.	Spindelvinkel vid kalibrering CAL-ANG	ID 350 NR 54



Nr	IDX	Innehåll	Ersättningsfunktion
27	VKT-nr.	Verktygstyp för platstabell PTYP	2)
29	VKT-nr.	Position P1	1)
30	VKT-nr.	Position P2	1)
31	VKT-nr.	Position P3	1)
33	VKT-nr.	Gängstigning Pitch	ID 50 NR 40
<b>ID 51 Data från platstabellen</b>			
6	Plats-nr.	Verktygstyp	2)
7	Plats-nr.	P1	2)
8	Plats-nr.	P2	2)
9	Plats-nr.	P3	2)
10	Plats-nr.	P4	2)
11	Plats-nr.	P5	2)
12	Plats-nr.	Plats reserverad: 0=nej, 1=ja	2)
13	Plats-nr.	Planmagasin: Plats däröver belagd: 0=nej, 1=ja	2)
14	Plats-nr.	Planmagasin: Plats därunder belagd: 0=nej, 1=ja	2)
15	Plats-nr.	Planmagasin: Plats till vänster belagd: 0=nej, 1=ja	2)
16	Plats-nr.	Planmagasin: Plats till höger belagd: 0=nej, 1=ja	2)
<b>ID 56 Filinformation</b>			
1	-	Antal rader i verktygstabellen	
2	-	Antal rader den aktiva nollpunktstabellen	
3	Q-parametrar	Antal aktiva axlar som är programmerade i den aktiva nollpunktstabellen	
4	-	Antal rader i en fritt definierbar tabell som öppnats med D26	
<b>ID 214 Aktuella konturdata</b>			
1	-	Konturvöergångsmode	
2	-	Max. linjäriseringsfel	
3	-	Mode för M112	
4	-	Teckenmode	
5	-	Mode för M124	1)
6	-	Specifikation för bearbetning av konturficka	
7	-	Filtergrad för reglerkretsen	
8	-	Tolerans som programmerats via cykel G62 resp. MP1096	ID 30 Nr. 48
<b>ID 240 Börposition i REF-system</b>			
8	-	ÄR-position i REF-system	

Nr	IDX	Innehåll	Ersättningsfunktion
<b>ID 280 Information om M128</b>			
2	-	Matning som har programmerats med M128	ID 280 Nr 3
<b>ID 290 Byt kinematik</b>			
1	-	Rad i den aktiva kinematiktabellen	SYSSTRING 10290
2	Bit-nr.	Fråga om bitar i MP7500	Cfgread
3	-	Status äldre kollisionsovervakning	Kan aktiveras och deaktiveras i NC-programmet
4	-	Status ny kollisionsovervakning	Kan aktiveras och deaktiveras i NC-programmet
<b>ID 310 Modifiering av det geometriska förhållandet</b>			
116	-	M116: -1=på, 0=av	
126	-	M126: -1=på, 0=av	
<b>ID 350 Avkännarsystemets data</b>			
10	-	TS: Avkännarsystem axel	ID 20 Nr 3
11	-	TS: Effektiv kulradie	ID 350 NR 52
12	-	TS: Effektiv längd	ID 350 NR 51
13	-	TS: Radie kalibreringsring	
14	1/2	TS: Centrumförskjutning huvudaxel/komplementaxel	ID 350 NR 53
15	-	TS: Centrumförskjutningens riktning i förhållande till 0°	ID 350 NR 54
20	1/2/3	TT: Centrumpunkt X/Y/Z	ID 350 NR 71
21	-	TT: Plattans radie	ID 350 NR 72
22	1/2/3	TT: 1. Avkänningsposition X/Y/Z	Cfgread
23	1/2/3	TT: 2. Avkänningsposition X/Y/Z	Cfgread
24	1/2/3	TT: 3. Avkänningsposition X/Y/Z	Cfgread
25	1/2/3	TT: 4. Avkänningsposition X/Y/Z	Cfgread
<b>ID 370 Avkännarcykel inställningar</b>			
1	-	Förläng inte säkerhetsavståndet för cykel 0.0 (samma som för ID990 NR1)	ID 990 Nr 1
2	-	MP 6150 Mätsnabbtransport	ID 350 NR 55 IDX 1
3	-	MP 6151 Maskinsnabbtransport som mätsnabbtransport	ID 350 NR 55 IDX 3
4	-	MP 6120 Mätmatning	ID 350 NR 55 IDX 2
5	-	MP 6165 Vinkelföljning på/av	ID 350 NR 57
<b>ID 501 Nollpunktstabell (REF-system)</b>			
Rad	Kolumn	Värde i nollpunktstabellen	Utgångspunkttabell
<b>ID 502 Utgångspunkttabell</b>			
Rad	Kolumn	Läsa värde från utgångspunkttabell med hänsyn tagen till det aktiva bearbetningssystemet	

Nr	IDX	Innehåll	Ersättningsfunktion
<b>ID 503 Utgångspunkttabell</b>			
Rad	Kolumn	Läsa värde direkt från utgångspunktstabellen	ID 507
<b>ID 504 Utgångspunkttabell</b>			
Rad	Kolumn	Läsa grundvridning från utgångspunkttabellen	ID 507 IDX 4-6
<b>ID 505 Nollpunktstabell</b>			
1	-	0=Ingen nollpunktstabell selekterad 1= Nollpunktstabell selekterad	
<b>ID 510 Data för palettbearbetning</b>			
7	-	Test införandet av en fixtur från PAL-raden	
<b>ID 530 Aktiv utgångspunkt</b>			
2	Rad	Skrivskyddad rad i den aktiva utgångspunktstabellen: 0 = nej, 1 = ja	D26 och D28 Läs av kolumnen Locked
<b>ID 990 Framkörningsförhållande</b>			
2	10	0 = Exekvering ej i blockframläsning 1 = Exekvering i blockframläsning	ID 992 NR 10 / NR 11
3	Q-parametrar	Antal axlar som är programmerade i den selekterade nollpunktstabellen	
<b>ID 1000 Maskinparametrar</b>			
MP-nummer	MP-index	Maskinparameterns värde	CfgRead
<b>ID 1010 Maskinparameter definierad</b>			
MP-nummer	MP-index	0 = Maskinparameter existerar ej 1 = Maskinparametrar existerar	CfgRead

- 1) Funktion eller tabellkolumn existera inte längre
- 2) Läs av tabellcellen med D26 och D28.

## 17.2 Översiktstabeller

### Tilläggfunktion

M	Verkan	Aktiveras vid block -	början	slut	Sida
M0	Programkörning stopp/Spindelstopp/Kylvätska från			■	227
M1	Valbart programstopp/Spindelstopp/Kylvätska från			■	227
M2	Programexekvering STOPP/Spindel STOPP/Kylvätska FRÅN/i vissa fall Radera statuspresentationen (avhängigt maskinparameter)/Återhopp till block 1			■	227
M3	Spindelstart medurs		■		227
M4	Spindelstart moturs		■		
M5	Spindelstopp			■	
M8	Kylvätska PÅ		■		227
M9	Kylvätska AV			■	
M13	Spindelstart medurs/Kylvätska PÅ		■		227
M14	Spindelstart moturs/Kylvätska PÅ		■		
M30	Samma funktion som M2			■	227
M89	Fri tilläggfunktion <b>eller</b> cykelanrop, modalt verksam (avhängigt maskinparameter)		■	■	Cykelhandbok
M91	I positioneringsblock: Koordinater i förhållande till maskinens nollpunkt		■		228
M92	I positioneringsblocket: Koordinaterna utgår från en av maskintillverkaren definierad position, t.ex. från verktygsväxlingspositionen		■		228
M94	Presentation av rotationsaxel reduceras till ett värde mindre än 360°		■		439
M97	Bearbetning av små kontursteg			■	231
M98	Fullständig bearbetning av öppna konturer			■	232
M99	Blockvis cykelanrop			■	Cykelhandbok
M101	Automatisk verktygsväxling till systemverktyg när livslängd har uppnåtts			■	134
M102	Återställ M101			■	
M103	Matningsfaktor vid nedmatningsrörelser		■		233
M107	Ignorera felmeddelande vid systemverktyg med övermått			■	134
M108	Återställ M107			■	
M109	Konstant banhastighet i verktygsskåret (matningsökning och -reducering)		■		235
M110	Konstant banhastighet i verktygsskåret (endast matningsreducering)		■		
M111	Återställ M109/M110			■	
M116	Matning i mm/min för rotationsaxlar		■		437
M117	Återställ M116			■	
M118	Överlagra handrattsrörelser under programkörning		■		238
M120	Förberäkning av radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD)		■		236
M126	Vägoptimerad förflyttning av rotationsaxlar		■		438
M127	Återställ M126			■	
M128	Bibehåll verktygsspetsens position vid positionering av rotationsaxlar (TCPM)		■		440
M129	Återställ M128			■	
M130	I positioneringsblock: Punkt refererar till icke vridet koordinatsystem		■		230

<b>M</b>	<b>Verkan</b>	<b>Aktiveras vid block -</b>	<b>början</b>	<b>slut</b>	<b>Sida</b>
<b>M136</b> M137	Matning F i millimeter per spindelvarv Återställ M136		■		234
<b>M138</b>	Val av rotationsaxlar		■		445
<b>M140</b>	Frånkörning från konturen i verktygsaxelns riktning		■		240
<b>M141</b>	Avstängning av avkännarsystemets övervakning		■		242
<b>M143</b>	Upphäv grundvridning		■		242
<b>M144</b> M145	Ta hänsyn till maskinens kinematik i ÄR/BÖR-positioner vid blockslutet Återställ M144		■		446
<b>M148</b> M149	Automatisk lyftning av verktyget från konturen vid NC-stopp Återställ M148		■		243
M197	Runda av hörn		■	■	244

## Användarfunktioner

### Användarfunktioner

<b>Kort beskrivning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundutförande: 3 axlar plus reglerad spindel</li> <li>□ totalt 14 ytterligare NC-axlar eller 13 ytterligare NC-axlar plus 2 spindlar</li> <li>■ Digital ström- och varvtalsreglering</li> </ul>
<b>Programuppgifter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I HEIDENHAIN-klartext och DIN/ISO</li> <li>x Läs in konturer eller bearbetningspositioner från CAD-filer (STP, IGS, DXF) och spara som klartext-konturprogram eller -punkttabell</li> </ul>
<b>Positionsuppgifter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Börpositioner för rätlinje och cirkelbåge i rätvinkliga koordinater eller polära koordinater</li> <li>■ Absoluta eller inkrementala måttuppgifter</li> <li>■ Presentation och inmatning i mm eller tum</li> </ul>
<b>Verktygskompensering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktygslängd i bearbetningsplanet och verktygslängd</li> <li>■ Förberäkning av radiekompenserad kontur upp till 99 NC-block (M120)</li> <li>2 Tredimensionell verktygslängdkompensering för ändring av verktygslängd i efterhand utan att NC-programmet behöver beredas på nytt</li> </ul>
<b>Verktygstabeller</b>	Flera verktygstabeller med godtyckligt antal verktyg
<b>Konstant banhastighet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I förhållande till verktygscentrumets bana</li> <li>■ I förhållande till verktygsskåret</li> </ul>
<b>Paralleldrift</b>	Skapa NC-program med grafiskt stöd samtidigt som ett annat NC-program exekveras
<b>3D-bearbetning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Särskilt jämn rörelsestyrning</li> <li>2 3D-verktygskompensering via ytnormalvektor</li> <li>2 Ändring av spindelhuvudinställning med den elektroniska handratten under programkörning; positionen för verktygets styropunkt (verktygspets eller verktygets mittpunkt) är oförändrad (TCPM = tool center point management)</li> <li>2 Håll verktyget vinkelrätt till konturen</li> <li>2 Verktygslängdkompensering vinkelrätt till rörelse- och verktygslängdriktningen</li> <li>x Ingreppsvinkelberoende 3D-radiekompensering</li> </ul>
<b>Rundbordsbearbetning (Advanced Function Set 1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Programmering av konturer på en cylinders utrullade mantelyta</li> <li>1 Matning i mm/min</li> </ul>

---

**Användarfunktioner**


---

<b>Konturelement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rätlinje</li> <li>■ Fas</li> <li>■ Cirkelbåge</li> <li>■ Cirkelcentrum</li> <li>■ Cirkelradie</li> <li>■ Tangentiellt anslutande cirkelbåge</li> <li>■ Hörnrundning</li> </ul>
<b>Framkörning till och frånkörning från konturen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Via rätlinje: Tangentiell eller vinkelrät</li> <li>■ Via cirkel</li> </ul>
<b>Flexibel konturprogrammering FK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flexibel konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartext med grafiskt stöd för arbetsstycken som inte har NC-anpassad måttsättning</li> </ul>
<b>Programhopp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Underprogram</li> <li>■ Programdelsupprepningar</li> <li>■ Anropa valfritt NC-program</li> </ul>
<b>Bearbetningscykler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Borrcyklar för borrar, gängning med och utan flytande gänghuvud</li> <li>■ Borrcyklar för djupborrning, brotschning, ursvarvning och försänkning</li> <li>■ Cykler för fräsning av invändiga och utvändiga gängor</li> <li>■ Grov- och finbearbetning av fyrkants- och cirkelficka</li> <li>■ Grov- och finbearbetning av rektangulär och cirkulär tapp</li> <li>■ Punktmönster på cirkel, linjer och datamatriskod</li> <li>■ Cykler för uppdelning av plana och vinklade ytor</li> <li>■ Cykler för fräsning av raka och cirkelformade spår</li> <li>■ Graving</li> <li>■ Konturficka</li> <li>■ Konturtåg</li> <li><b>x</b> Cykler för svarvning</li> <li><b>x</b> Cykler för koordinatslipning och skärpning</li> <li>■ Dessutom kan maskintillverkarcyklar – speciella bearbetningscykler som har skapats av maskintillverkaren – integreras</li> </ul>
<b>Koordinatomräkning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förskjutning, vridning, spegling</li> <li>■ skalfaktor (axelspecifik)</li> <li><b>1</b> Tiltning av bearbetningsplanet (Advanced Function Set 1)</li> </ul>

---

## Användarfunktioner

<b>Q-parametrar</b> Programmering med variabler	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matematiska funktioner =, +, -, *, /, sin <math>\alpha</math>, cos <math>\alpha</math>, roten ur</li> <li>■ Logiska villkor (=, <math>\neq</math>, &lt;, &gt;)</li> <li>■ Parentesberäkning</li> <li>■ tan <math>\alpha</math>, arcus sin, arcus cos, arcus tan, <math>a^n</math>, <math>e^n</math>, ln, log, absolutvärde för ett tal, konstant <math>\pi</math>, negering, ta bort decimaler eller heltalsdel</li> <li>■ Funktioner för cirkelberäkning</li> <li>■ Funktioner för textbehandling</li> </ul>
<b>Programmeringshjälp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalkylator</li> <li>■ Färgbetoning av syntaxelement</li> <li>■ Fullständig lista med alla felmeddelanden som står i kö</li> <li>■ Sammanhangsberoende hjälpfunktion</li> <li>■ Grafiskt stöd vid programmering av cykler</li> <li>■ Kommentarblock och struktureringsblock i NC-programmet</li> </ul>
<b>Teach-In</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ärpositionerna tillämpas direkt i NC-programmet</li> </ul>
<b>Testgrafik</b> Presentationssätt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grafisk simulering av bearbetningsförloppet, även samtidigt som ett annat NC-program exekveras</li> <li>■ Vy ovanifrån / Presentation i tre plan / 3D-presentation / 3D-linjegrafik</li> <li>■ Delförstoring</li> </ul>
<b>Programmeringsgrafik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I driftart Programmering kan de inmatade NC-blocken ritas automatiskt (2D-streckgrafik), även samtidigt som ett annat NC-program exekveras</li> </ul>
<b>Bearbetningsgrafik</b> Presentationssätt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grafisk presentation av NC-program som exekveras i vy ovanifrån / presentation i tre plan / 3D-presentation</li> </ul>
<b>Bearbetningstid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beräkning av bearbetningstid i driftarten <b>PROGRAMTEST</b></li> <li>■ Presentation av aktuell bearbetningstid i Programkörnings-driftarterna</li> </ul>
<b>Hantering av utgångspunkter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ För lagring av valfria utgångspunkter</li> </ul>
<b>Återkörning till konturen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blockläsning fram till ett godtyckligt NC-block i NC-programmet och framkörning till den beräknade börpositionen för att återuppta bearbetningen</li> <li>■ Avbryta NC-program, lämna konturen och sedan köra tillbaka till konturen</li> </ul>
<b>Nollpunktstabeller</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flera nollpunktstabeller för lagring av arbetsstyckesrelaterade nollpunkter</li> </ul>
<b>Avkännarcykler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalibrering avkännarsystem</li> <li>■ Manuell och automatisk kompensering för snett placerat arbetsstycket</li> <li>■ Manuell och automatisk inställning av utgångspunkt</li> <li>■ Automatisk mätning av arbetsstycke</li> <li>■ Cykler för automatisk verktygsmätning</li> <li>■ Cykler för automatisk kinematikmätning</li> </ul>



## 17.3 Funktionsöversikt DIN/ISO TNC 640

### G-funktioner

#### Verktygsförflyttningar

G00	Kartesisk rätlinje snabbtransp.
G01	Kartesisk rätlinje med matning
G02	Kartesisk cirkel, medurs
G03	Kartesisk cirkel, moturs
G05	Kartesisk cirkel
G06	Kartesisk cirkel, tang. anslutn.
G07	Kartesisk rätlinje axelparallell
G10	Polär rätlinje med snabbtransp.
G11	Polär rätlinje med matning
G12	Polär cirkel, medurs
G13	Polär cirkel, moturs
G15	Polär cirkel
G16	Polär cirkel, tang. anslutning

#### Faser/rundningar/konturer fram- och bortkörning

G24	Fas med längd R med faslängd R
G25	Hörnrundning med radie R med radie R
G26	Tangentiell framkörning till en kontur med radie R
G27	Tangentiell frånkörning från en kontur med radie R

#### Verktygsdefinition

G99	Verktygsdefinition med verktygsnummer T, längd L och radie R
-----	--

#### Verktygsradiekorrigerigering

G40	Verktygscentrumets bana utan verktygsradiekorrigerigering
G41	Radiekomp. till vänster om banan
G42	Radiekomp. till höger om banan
G43	Radiekomp.: Förläng banan för G07
G44	Radiekomp.: Förkorta banan för G07

#### Råämnesdefinition för grafik

G30	Råämnesdefinition: MIN-punkt (G17/G18/G19)
G31	Råämnesdefinition: MAX-punkt (G90/G91)

#### Cykler för att tillverka hål och gängor

G200	BORNING
G201	BROTSCHNING
G202	URSVARVNING
G203	UNIVERSAL BORR.

**Cykler för att tillverka hål och gängor**

G204	FOERSAENKN. BAK.
G205	UNIVERSAL-DJUPBORR.
G206	GAENGNING med flytande chuck
G207	GAENGNING SYNKRON. utan flytande chuck
G208	URFRAESN. CYL.SPIRAL
G209	GAENGNING SPAANBRYT.
G240	CENTRERING
G241	LANGHALSBORRNING
G262	GAENGFRAESNING
G263	FOERSAENK-GAENGFRAES
G265	HELIX-BORRGAENGFRAE.
G267	UTVAENDIG GAENGFRAES

**Cykler för att fräsa fickor, öar och spår**

G233	PLANFRAESNING
G251	REKTANGULAER FICKA
G252	CIRKELURFRAESN
G253	SPAARFRAESN.
G254	CIRKEL SPAAR
G256	REKTANGULAER OE
G257	CIRKULAER OE
G258	POLYGONTAPP

**Koordinatomräkningar**

G28	SPEGLING
G53	NOLLPUNKT
G54	NOLLPUNKT
G72	SKALFAKTOR
G73	VRIDNING
G80	BEARBETNINGSPLAN
G247	ORIGOS LAEGE

**SL-cykler**

G37	KONTUR
G120	KONTURDATA
G121	FOERBORRNING
G122	URFRAESN. GROV
G123	FINSKAER DJUP
G124	FINSKAER SIDA
G125	KONTURLINJE

**SL-cykler**

G127	CYLINDERMANTEL
G128	CYLINDERMANTEL
G129	CYLINDERMANTEL KAM
G139	CYLIDNERMANT. KONTUR
G270	KONTURTAG-DATA
G271	OCM KONTURDATA
G272	OCM GROVBEBARBETNING
G273	OCM SLATHYVLING DJUP
G274	OCM SLATHYVLING SIDA
G275	KONTURSPAR SPIRALFR.
G276	KONTURLINJE 3D

**Cykler för att skapa punktmönster**

G220	MOENSTER CIRKEL
G221	MOENSTER LINJER
G224	MONSTER DATAMATRIS KOD

**Cykler för svarvning**

G37	KONTUR
G800	ANPASSA SVARVSYSTEM
G801	AATERSTAELL ROTATIONSSYSTEM
G810	SVARVA KONTUR LAENGS
G811	SVARVA AVSATS LAENGS
G812	AVSATS LAENGS UTV.
G813	SVARVA FALLANDE LAENGS
G814	SVARVA FALLANDE LAENGS UTV.
G815	SVARVA KONT.PARALL.
G820	SVARVA KONTUR PLAN
G821	SVARVA AVSATS PLAN
G822	AVSATS PLAN UTV.
G823	SVARVA FALLANDE PLAN
G824	SVARVA FALLANDE LAENGS UTV.
G830	GAENGA KONTURPARALLELL
G831	GAENGA LAENGS
G832	GAENGA UTVIDGAD
G840	STICKSVA. KONT. RAD.
G841	STICKSVARV. ENKEL RAD.
G842	STICKSVARV UTV. RAD.
G850	STICKSVA. KONT. AX.
G851	STICKSV. ENKEL AXIAL

**Cykler för svarvning**

G852	STICKSVARV. UTV. AX.
G860	INTSTICK KONT. RAD.
G861	INSTICK ENK. RAD.
G862	INSTICK UTV. RAD.
G870	INSTICK KONT. AXIELL
G871	INSTICK ENK. AXIELLT
G872	INSTICK UTV. AXIELLT
G880	KUGGFRAESNING
G883	SVARVNING SIMULTANFINBEARBETNING
G892	KONTROLLERERA OBALANS

**Specialcykler**

G4	VAENTETID
G36	ORIENTERING
G39	PGM CALL
G62	TOLERANS
G86	GAENGSKAERNING
G225	GRAVERA
G232	PLANFRAESNING
G238	MAET MASKINSTATUS
G239	REGISTR. BELASTNING
G285	DEFINIERA KUGGHJUL
G286	KUGGHJUL VALSFRAESNING
G287	KUGGHJUL SKIVING
G291	IPO.-SVARV KOPPLING
G292	IPO.-SVARV KONTUR

**Cykler för slipning**

G1000	DEFINIERA PENDELSLAG
G1001	STARTA PENDELSLAG
G1002	STOPPA PENDELSLAG
G1010	SKAERPNING DIAMETER
G1015	PROFILSKARPNING
G1030	SKIVKANT AKT.
G1032	SLIPSKIVA LANGD KORR.
G1033	SLIPSKIVA RADIE KORR.

**Avkännarcykler för att mäta en snedställning**

G400	GRUNDVRIDNING
G401	ROT 2 HAAL

**Avkännarcyklar för att mäta en snedställning**

G402	ROT VIA 2 TAPPAR
G403	ROT VIA VRID-AXEL
G404	SAETT GRUNDVRIDNING
G405	ROT VIA C-AXEL
G1410	AVKAENNING KANT
G1411	AVKAENNING TVAA CIRKLAR
G1420	AVKAENNING PLAN

**Avkännarcyklar för inställning av utgångspunkt**

G408	UTGPKT SPARCENTRUM
G409	UTGPKT. CENTRUM KAM
G410	UTGPKT INV. REKTANG.
G411	UTGPKT UTV. REKTANG.
G412	UTGPKT INV. CIRKEL
G413	UTGPKT UTV. CIRKEL
G414	UTGPKT UTV. HOERN
G415	UTGPKT INV. HOERN
G416	UTGPKT HAALCIRKEL CC
G417	UTG.PUNKT I TS-AXEL
G418	UTG.PKT VIA 4 HAAL
G419	UTGPUNKT I EN AXEL

**Avkännarcyklar för mätning av arbetsstycket**

G55	REFERENSYTA
G420	MAETNING VINKEL
G421	MAETNING HAAL
G422	MAETNING CIRKEL UTV.
G423	MAETNING REKT. INV.
G424	MAETNING REKT. UTV.
G425	MAETNING INV. BREDD
G426	MAETING OE UTV.
G427	MAETA KOORDINAT
G430	MAETNING HAALCIRKEL
G431	MAETNING PLAN

**Specialcykler**

G441	SNABB AVKAENNING
G444	AVKAENNING 3D
G600	ARBETSOMRAADE GLOBAL
G601	ARBETSOMRAADE LOKAL

**Avkännarcykler för avkännarkalibrering**

G460	TS KALIBRERING LAEND
G461	TS KALIBRERING MOT RING
G462	TS KALIBRERING MOT TAPP
G463	TS KALIBRERING MOT KULA

**Avkännarcykler för kinematikmätning**

G450	SPARA KINEMATIK
G451	KINEMATIK-MAETNING
G452	PRESET-KOMPENSATION
G453	KINEMATIK MATRIS

**Avkännarcykler för verktygsmätning**

G480	KALIBRERING AV TT
G481	VERKTYGSLAEND
G482	VERKTYGSRADIE
G483	VERKTYGSMÄTNING
G484	KALIBRERING IR-TT

**Bestämna bearbetningsplan**

G17	Spindelaxel Z - plan XY
G18	Spindelaxel Y - plan ZX
G19	Spindelaxel X - plan YZ

**Mått**

G70	Måttenhet tum
G71	Måttenhet mm
G90	<b>Absolutmått</b>
G91	Inkrementalmått

**Speciella G-funktioner**

G29	Överför aktuell position
G38	Stoppa programexekveringen
G51	Förbered verktygsväxlare
G79	Cykelanrop
G98	Sätt label

**Adresser****Adresser**

%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programbörjan</li> <li>■ Programstart</li> </ul>
#	Nollpunktsnummer med G53
A	Rotationsrörelse runt X-axel
B	Rotationsrörelse runt Y-axel
C	Rotationsrörelse runt Z-axel
D	Q-parameterdefinitioner
DL	Förslitningskompensering längd med T
DR	Förslitningskompensering radie med T
E	Tolerans <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M112</li> <li>■ M124</li> </ul>
F	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matning</li> <li>■ Väntetid med G04</li> <li>■ Skalfaktor med G72</li> <li>■ Faktor F-reducering med M103</li> </ul>
G	G-funktioner
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polär koordinatvinkel</li> <li>■ Vridningsvinkel med G73</li> <li>■ Gränsvinkel med M112</li> </ul>
I	X-koordinat för cirkelcentrum/pol
J	Y-koordinat för cirkelcentrum/pol
K	Z-koordinat för cirkelcentrum/Pol
L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sätt ett labelnummer med G98</li> <li>■ Hopp till ett labelnummer</li> <li>■ Verktygslängd med G99</li> </ul>
M	M-funktioner
N	Blocknr.
P	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cykelparametrar i bearbetningscykler</li> <li>■ Värde eller Q-parameter i Q-parameterdefinition</li> </ul>
Q	Parameter Q
R	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polär koordinatradie</li> <li>■ Cirkelradie med G02/G03/G05</li> <li>■ Rundningsradie med G25/G26/G27</li> <li>■ Verktygsradie med G99</li> </ul>
S	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spindelvarvtal</li> <li>■ Spindelorientering med G36</li> </ul>
T	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktygsdefinition med G99</li> <li>■ Verktygsanrop</li> <li>■ Nästa verktyg med G51</li> </ul>

**Adresser**

U	Axel parallell med X-axel
V	Axel parallell med Y-axel
W	Axel parallell med Z-axel
X	X-axel
Y	Y-axel
Z	Z-axel
*	Blockslut

**Konturcykler****Programuppbbyggnad vid bearbetning med flera verktyg**

Lista med konturunderprogram	G37 P01 ...
<b>Konturdata</b> definiera	G120 Q1 ...
<b>Borr</b> definiera/anropa Konturcykel: Förborring Cykelanrop	G121 Q10 ...
<b>Grovfräs</b> definiera/anropa Konturcykel: Urfräsning Cykelanrop	G122 Q10 ...
<b>Finfräs</b> definiera/anropa Konturcykel: Finskär djup Cykelanrop	G123 Q11 ...
<b>Finfräs</b> definiera/anropa Konturcykel: Finskär sida Cykelanrop	G124 Q11 ...
Slut på huvudprogrammet, återhopp	<b>M02</b>
Konturunderprogram	G98 ... G98 L0

**Radiekompensering för konturunderprogram**

Kontur	Konturelementens programmeringsföljd	Radiekompensering
Invändig (ficka)	vid medurs (CW) vid moturs (CCW)	G42 (RR) G41 (RL)
Utvändig (ö)	vid medurs (CW) vid moturs (CCW)	G41 (RL) G42 (RR)

**Koordinatomräkningar**

Koordinatomräkning	Aktivera	Upphäva
Nollpunktsförskjutning	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Spegling	G28 X	G28
Vridning	G73 H+45	G73 H+0
Skalfaktor	G72 F 0,8	G72 F1
Bearbetningsplan	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Bearbetningsplan	PLANE ...	PLANE RESET



**Q-parameterdefinitioner**

<b>D</b>	<b>Funktion</b>
00	Tilldelning
01	Addition
02	Subtraktion
03	Multiplikation
04	Division
05	Kvadratrot
06	Sinus
07	Cosinus
08	Roten ur kvadratsumman $c = \sqrt{(a^2+b^2)}$
09	Om lika, hoppa till labelnummer
10	Om olika, hoppa till labelnummer
11	Om större än, hoppa till labelnummer
12	Om mindre än, hoppa till labelnummer
13	Vinkel med ARCTAN
14	Kalla upp felmeddelanden
15	Extern utmatning
16	Formaterad utmatning av text eller Q-parametervärde
18	Läsa systemdata
19	Överför värde till PLC
20	NC och PLC synkronisering
26	Öppna fritt definierbar tabell
27	Skriv till en fritt definierbar tabell
28	Läs från en fritt definierbar tabell
29	Överföra upp till åtta värden till PLC
37	Exportera lokala Q-parametrar eller QS-parametrar till ett anropande NC-program
38	Skicka information från NC-programmet

## Index

**3**

3D-kompensering  
Peripheral Milling..... 454

**A**

Adaptiv matningsreglering..... 354  
ADP..... 463  
AFC..... 354  
Grundinställningar..... 355  
i svarvdrift..... 530  
programmera..... 357  
Använda planskiva..... 526  
Arbetsstyckespositioner..... 90  
ASCII-filer..... 384  
Avkännarsystemets övervakning....  
242  
Avläsning maskinparametrar.... 327  
Avrundning av värden..... 338

**B**

Batch Process Manager..... 498  
Applikation..... 498  
Arbetslista..... 499  
grunder..... 498  
skapa arbetslista..... 504  
Ändra arbetslista..... 505  
öppna..... 501  
Bildskärm..... 67  
pekskärm..... 544  
Bildskärmsuppdelning..... 67  
CAD-viewer..... 466  
Block..... 103  
infoga, ändra..... 103  
radera..... 103

**C**

CAD-import..... 467  
CAD-Viewer..... 467  
Bestämma planet..... 475  
Filter för borrpositioner..... 486  
Grundinställningar..... 469  
Ställa in layer..... 471  
Ställa in utgångspunkt..... 472  
Välja bearbetningsposition.... 484  
Välja kontur..... 479  
CAM-programmering..... 458  
Cirkelbana  
Linjär överlagring..... 168  
Cirkelberäkning..... 282  
Cirkelbåge..... 165, 174  
med tangentiell anslutning.... 167  
Runt cirkelcentrum CC..... 163  
runt Pol..... 174  
Cirkelcentrum..... 162  
Component Monitoring..... 381

**D**

D14: Mata ut felmeddelande..... 294  
D16: F-PRINT: Mata ut texter  
formaterat..... 301  
D18: Läs systemdata..... 310  
D19: Överför värden till PLC  
n..... 311  
D20: Synkronisera NC och PLC.. 312  
D23: CIRKELDATA: Beräkna cirkeln  
med hjälp av 3 punkter..... 282  
D24: CIRKELDATA: Beräkna cirkeln  
med hjälp av 4 punkter..... 282  
D26: TABOPEN:Öppna fritt  
definierbar tabell..... 392  
D27: TABWRITE: Skriv i fritt  
definierbara tabeller..... 392  
D28: TABREAD:Läs fritt definierbar  
tabell..... 394  
D29: Överför värde till PLC..... 313  
D37 EXPORT..... 313  
D38: Information..... 314  
Datautmatning  
på bildskärmen..... 309  
till server..... 309  
DCM..... 350  
Definiera lokala Q-parametrar... 274  
Definiera remanenta Q-parametrar...  
274  
Definiera råämne..... 98  
Detaljfamiljer..... 275  
Dialog..... 99  
DIN/ISO..... 99  
DNC  
Information från NC-program....  
314  
Dold fil..... 123  
Driftarter..... 74  
Dynamisk kollisionsövervakning 350

**E**

Ersätta text..... 107  
Extended Workspace..... 71

**F**

Fas..... 160  
Felmeddelande  
filtrera..... 213  
radera..... 214  
utmatning..... 294  
Felmeddelanden..... 211  
Hjälp vid..... 211  
Fil  
Kopiera..... 115  
markera..... 120  
Skapa..... 115  
skriva över..... 116  
Skydda filer..... 122

sortera..... 121  
Filhantering  
Dold fil..... 123  
Döp om fil..... 121  
Externa filtyper..... 110  
filtyp..... 108  
Funktionsöversikt..... 111  
kalla upp..... 112  
Katalog..... 110  
Kataloger  
kopiera..... 118  
skapa..... 114  
kopiera tabell..... 117  
Radera fil..... 119  
Välj fil..... 113  
Filstatus..... 112  
Filter för borrpositioner vid CAD-  
dataöverföring..... 486  
FK-programmering..... 179  
bearbetningsplan..... 180  
Cirkelbågar..... 183  
Grafik..... 181  
Grunder..... 179  
Inmatningsmöjligheter  
Cirkeldata..... 186  
Hjälpunkter..... 188  
Relativ referens..... 189  
Riktning och längd på  
konturelement..... 185  
Slutna konturer..... 187  
Rätlinje..... 183  
Slutpunkt..... 185  
öppna dialog..... 182  
Fleraxlig bearbetning..... 406  
Fluktuerande varvtal..... 396  
Formulärpresentation..... 391  
FreeTurn..... 524  
Fritt definierbara tabeller  
skriv i..... 392  
Fritt definierbar tabell  
Läs..... 394  
Öppna..... 392  
Frånkörning från konturen..... 240  
Fullcirkel..... 163  
FUNCTION COUNT..... 382  
FUNCTION DWELL..... 401  
FUNCTION FEED DWELL..... 399  
FUNCTION TCPM..... 447  
Färgdiagram..... 381

**G**

Gester..... 547  
GOTO..... 194  
Grafik  
vid programmering..... 208  
delförstoring..... 210  
Grunder..... 77

<b>H</b>		
Helix-interpolering.....	175	
Hjälpsystem.....	218	
Hjälp vid felmeddelanden.....	211	
Hopp		
med GOTO.....	194	
Hoppvillkor.....	283	
Huvudaxlar.....	89	
Hårddisk.....	108	
Hörnrundning.....	161	
Hörnrundning M197.....	244	
<b>I</b>		
Import		
Tabell från iTNC 530.....	395	
Infoga kommentar.....	195, <b>196</b>	
iTNC 530.....	66	
<b>K</b>		
Kalkylator.....	202	
Katalog.....	110, 114	
kopiera.....	118	
radera.....	119	
skapa.....	114	
Kollisionsövervakning.....	350	
Kompensera verktygspositionering..	447	
Kompenseringstabell		
skapa.....	374	
typ.....	373	
Kontur		
framkörning.....	147	
frånkörning.....	147	
välja från DXF-fil.....	479	
Konturfunktioner		
Grunder.....	142	
Cirklar och cirkelbågar.....	145	
Förpositionering.....	146	
Konturrörelse.....	158	
rätvinkliga koordinater.....	158	
Konturrörelser		
Polära koordinater.....	172	
Cirkelbåge med tangentiell		
anslutning.....	174	
Rätlinje.....	173	
Översikt.....	172	
rätvinkliga koordinater		
Cirkelbåge med bestämd		
radie.....	165	
översikt.....	158	
Koordinatslipning.....	535	
Koordinatsystem.....	78, 89	
Arbetsstycke.....	82	
Bas.....	81	
Bearbetningsplan.....	84	
Inmatning.....	86	
Maskin.....	79	
Verktyg.....	87	
Kopiera programdel.....	105	
<b>L</b>		
Ladda ner hjälpfiler.....	223	
Liftoff.....	243, <b>402</b>	
Look ahead.....	236	
Länkning av underprogram.....	260	
Läsa systemdata.....	<b>310</b> , 321	
<b>M</b>		
M91, M92.....	228	
Manöverpanel.....	68	
Mata ut meddelanden på		
bildskärmen.....	309	
Matning		
vid rotationsaxlar, M116.....	437	
Matningbegränsning		
TCPM.....	453	
Matning i millimeter/spindelvarv		
M136.....	234	
Matningsfaktor för		
nedmatningsrörelse M103.....	233	
Matningsreglering		
automatisk.....	354	
<b>N</b>		
NC-Block.....	103	
NC-felmeddelanden.....	211	
NC-program.....	92	
redigera.....	102	
strukturering.....	200	
Nollpunktstabell.....	369	
Kolumner.....	369	
skapa.....	370	
välja.....	372	
Nät.....	488	
<b>O</b>		
Om denna handbok.....	32	
Optimera STL-fil.....	488	
Option.....	36	
<b>P</b>		
palettabell		
Infoga kolumner.....	495	
redigera.....	494	
Spalter.....	492	
tillämpning.....	492	
Verktygsorienterad.....	496	
välja och lämna.....	495	
Palett-tabell.....	492	
Parentesberäkning.....	286	
Pekskärm.....	544	
PLANE-funktion.....	407	
automatisk vridning.....	427	
Axelvinkeldefinition.....	424	
Eulervinkel-definition.....	417	
Inkremental definition.....	423	
Positioneringsbeteende.....	426	
Projektionsvinkeldefinition.....	415	
Punktdefinition.....	421	
Rymdvinkeldefinition.....	412	
transformationstyp.....	433	
Val av möjliga lösningar.....	430	
Vektor-definition.....	419	
Återställa.....	411	
Översikt.....	409	
Polära koordinater.....	89	
cirkelbåge runt Pol CC.....	174	
Grunder.....	89	
Programmering.....	172	
Polär kinematik.....	359	
Positionering		
vid tiltat bearbetningsplan.....	230, 446	
Postprocessor.....	459	
Presentation av NC-programmet.....	195	
Processkedja.....	458	
Program.....	92	
Uppbyggnad.....	92	
öppna nytt.....	98	
Programanrop		
anropa ett valfritt NC-		
program.....	251	
Programdelsupprepning.....	249	
Programmallar.....	347	
Programmera verktygsrörelser....	99	
Programmering		
strukturering.....	200	
Programmeringsgrafik.....	181	
Pulserande varvtal.....	396	
Punkttabell.....	256	
<b>Q</b>		
Q-parameter		
Export.....	313	
programmering.....	316	
Strängparameter QS.....	316	
Överför värde till PLC.....	313	
Q-parameterprogrammering		
Cirkelberäkning.....	282	
Diverse funktioner.....	293	
IF/THEN-sats.....	283	
Matematiska grundfunktioner....	276	
Programmeringsanvisning....	273	
Vinkelfunktioner.....	280	
Q-parametrar.....	270, 271	
fasta.....	329	
formaterad utmatning.....	301	
kontrollera.....	291	
lokala parametrar QL.....	270, 271	
programmering.....	270	
remanenta parametrar QR.....	270,	271
Överför värden till PLC		

n.....	311	Kopiera delsträng.....	320	<b>U</b>	
<b>R</b>		Svarsbearbetning.....	508	Underprogram.....	247
Radiekompensering.....	138	FreeTurn.....	524	Utgångspunkt	
Inmatning.....	139	Planskiva.....	526	välja.....	91
Ytterhörn, innerhörn.....	140	Svarvning		<b>V</b>	
Resonansvibration.....	396	Matningshastighet.....	516	Vektor.....	419
Rikta upp verktygsaxel.....	435	Nosradiekompensering.....	509	Verktygsdata.....	128
Rotationsaxel		Programmera varvtal.....	515	anropa.....	132
förflyttning närmaste väg:		Simultan.....	522	Deltavärde.....	130
M126.....	438	tiltad.....	520	ersätt.....	117
Reducera positionsvärde M94.....	439	växla.....	511	inmatning i programmet.....	131
Rotationsaxlar.....	437	Synkronisera NC och PLC..	312, 312	Verktygskompensering.....	137
Räknare.....	382	Systemdata		Längd.....	137
Rätlinje.....	159, 173	Lista.....	558	radie.....	138
Rätvinkliga koordinater		Sökfunktion.....	106	tabell.....	373
cirkelbåge med tangentiell		Sökväg.....	110	Verktygslängd.....	129
anslutning.....	167	<b>T</b>		Verktygsnamn.....	128
Cirkelbåge runt cirkelcentrum		TABDATA.....	377	Verktygsnummer.....	128
CC.....	163	Tabellåtkomst		Verktygsorienterad bearbetning	496
Linjär överlagring för cirkelbana...	168	TABDATA.....	377	Verktygsradie.....	130
Rätlinje.....	159	TABWRITE.....	392	Verktygsväxling.....	134
Rörelsestyrning.....	463	Tangentbordsfokus.....	72	Vinkelfunktioner.....	280
<b>S</b>		TCPM.....	447	Vinklad fräsning.....	436
Sammanhangsberoende hjälp...	218	återställa.....	453	Virtuell verktygsaxel.....	239
SEL TABLE.....	372	Teach In.....	101, 159	Välja borrrposition	
Simultan svarvning.....	522	Text-editor.....	198	ikon.....	486
Skriva ut meddelande.....	310	Textfil.....	384	musområde.....	485
Skriv till loggbok.....	314	mata ut formaterat.....	301	Välja borrrpositioner	
Skruvlinje.....	175	Raderingsfunktioner.....	385	individuellt val.....	485
Skärkraftsövervakning		skapa.....	301	Välja position från CAD-filer.....	484
i svarvdrift.....	530	Söka text.....	387	Välja svarvdrift.....	511
Skärpning.....	540	öppna och lämna.....	384	Välj måttenhet.....	98
grunder.....	537	Textvariabler.....	316	Väntetid	
Slipbearbetning.....	534	Tilläggsaxlar.....	89	cyklisk.....	399
Koordinatslipning.....	535	Tilläggsfunktion.....	226	en gång.....	401
skärpning.....	540	ange.....	226	återställa.....	400
Snabbtransport.....	126	för konturbeteendet.....	231	<b>Y</b>	
Software-option.....	36	för koordinatuppgifter.....	228	Ytnormalvektor.....	419
Spara servicefiler.....	217	för programkörning-kontroll..	227	<b>Ö</b>	
SPEC FCT.....	346	för spindel och kylmedel.....	227	Öppna konturhörn M98.....	232
Specialfunktioner.....	346	Tilläggsfunktioner		Överföra Är-position.....	101
Spindelvarvtal		för rotationsaxlar.....	437	Överlagra handrattspositionering	
ange.....	132	Tilta		M118.....	238
Stickstål		bearbetningsplanen.....	407	Övervaka komponent.....	381
böjda.....	522	Tilta bearbetningsplan		Övervakning	
String-parameter		programmerat.....	407	Kollision.....	350
kontrollera.....	324	Tiltad bearbetning.....	436		
Läsa systemdata.....	321	Tiltad svarvning.....	520		
omvandla.....	322	Tilta utan rotationsaxlar.....	435		
sammankoppla.....	318	Tiltaxlar.....	440		
tilldela.....	317	Tiltning			
Strukturering av NC-program.....	200	Återställa.....	411		
Strängparameter.....	316	TNCguide.....	218		
Beräkna längden.....	325	Touch-gester.....	547		
		Touch-knappsats.....	545		
		Trigonometri.....	280		

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104  
service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101  
service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103  
service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102  
service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106  
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

## Avkännarsystem från HEIDENHAIN

hjälp dig att reducera ställtider och att förbättra arbetsstyckets måttriktighet.


### Arbetsstyckesavkännare

**TS 150, TS 260, TS 750** Signalöverföring via kabel

**TS 460, TS 760** Radioöverföring eller infraröd överföring

**TS 642, TS 740** Infraröd överföring

- Rikta upp arbetsstycken
- Ställa in utgångspunkten
- Mäta upp arbetsstycken

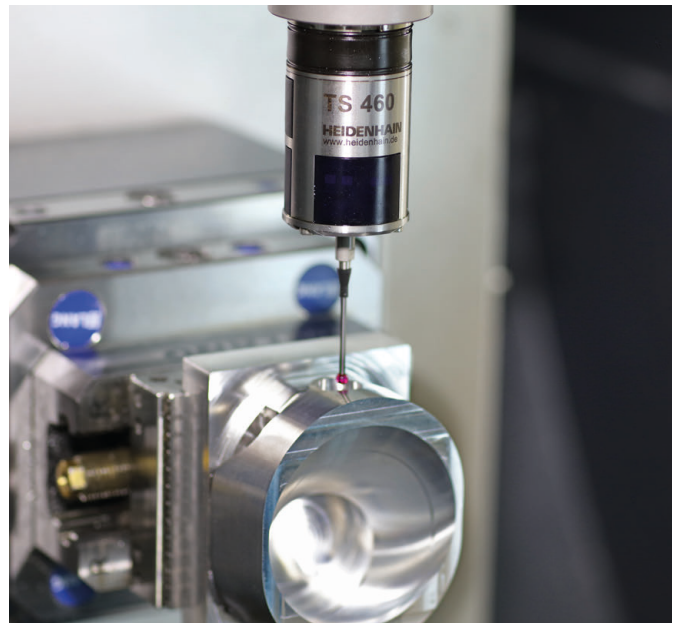

### Verktysavkännare

**TT 160** Signalöverföring via kabel

**TT 460** Infraröd överföring

- Verktysmätning
- Övervaka förslitning
- Detektera verktygsbrott

