

## TNC 640

Uporabniški priročnik  
Programiranje DIN/ISO

NC-programrska oprema  
34059x-17









## Upravljalni elementi krmiljenja

### Tipke

 

 






Če TNC 640 uporabljate z upravljanjem na dotik, lahko nekatere pritiske tipk zamenjate z gibi.

**Dodatne informacije:** "Upravljanje z zaslonom na dotik", Stran 531






### Tipke ob zaslonu

   Tipka	Funkcija
	Izberite postavitev zaslona.
	Zaslon preklaplajte med načinom delovanja stroja, programirnim načinom delovanja in tretjim namizjem
	Gumbi: izbira funkcije na zaslonu
  	Preklop med orodnimi vrsticami



### Tipkovnica Alfa

Tipka	Funkcija
  	Imena datotek, opombe
  	DIN/ISO-programiranje
	Izberite naslednji element, npr. polje za vnos, gumb, možnost izbire
<b>SHIFT +</b> 	Izbira prejšnjega elementa
	Odpiranje <b>Meni HEROS</b>



### Strojni načini

Tipka	Funkcija
	Ročni način
	Električni krmilnik
	Pozicioniranje z ročnim vnosom
	Programski tek – Posamezni niz
	Programski tek – Zaporedje nizov



### Programirni načini

Tipka	Funkcija
	Programiranje
	Programski test









## Vnos koordinatnih osi in številke in urejanje

Tipka	Funkcija
 ... 	Izbira oz. vnos koordinatnih osi v NC-program
 ... 	Številke
 	Decimalno ločilo/sprememba predznaka
 	Vnos polarnih koordinat/inkrementalne vrednosti
	Programiranje Q-parametrov/Status Q-parametrov
	Prevzem dejan. položaja
	Preskok vprašanj iz pogovornega okna in izbris besed
	Konec vnosa in nadaljevanje v pogovornem oknu
	Konec NC-niza, konec vnosa
	Ponastavitev vnosov ali izbris sporočila o napaki
	Preklic pogovornega okna, izbris dela programa





 
 
 



## Podatki o orodjih

Tipka	Funkcija
	Definiranje podatkov o orodjih v NC-program
	Priklic podatkov o orodju







## Upravljanje NC-programov in datotek, krmilne funkcije

 Tipka	Funkcija
	Izbira in brisanje NC-programov in datotek, zunanji prenos podatkov
	Definiranje priklica programa, izbira preglednic ničelnih točk in točk
	Izbira MOD-funkcije
	Prikaz pomoči pri sporočanju NC-napak, priklic sistema TNCguide
	Prikaz vseh trenutnih sporočil o napakah
	Prikaz kalkulatorja
	Prikaz posebnih funkcij
	Aktualno brez funkcije



 

 
 
 
 
 
## Krmilne tipke

Tipka	Funkcija
 	Pozicioniranje kazalca
	Neposredna izbira NC-nizov, ciklov in parametrskih funkcij
	Pomikanje na začetek programa ali začetek preglednice
	Pomikanje na konec programa ali konec vrstice preglednice
	Pomikanje po straneh navzgor
	Pomikanje po straneh navzdol
	Izbira naslednjega zavihka v obrazcih
 	Pomikanje po poljih ali gumbih v pogovornem oknu naprej/nazaj

## Cikli, podprogrami in ponovitve delov programov

Tipka	Funkcija
	Definiranje ciklov tipalnega sistema
 	Definiranje in priklic ciklov
 	Vnos in priklic podprogramov in ponovitev delov programov
	Vnos zaustavitve programa v NC-program

## Programiranje poti gibanja

Tipka	Funkcija
	Primik na konturo/odmik s konture
	Prosto programiranje kontur FK
	Premica
	Središče kroga/pol za polarne koordinate
	Krožnica okrog središča kroga
	Krožnica s polmerom
	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem
 	Posneti rob/zaobljen rob

## Vrtljivi gumb za pomik in število vrtljajev vretena

Pomik	Število vrtljajev vretena
	


## 3D-miška

Enoto tipkovnice je mogoče razširiti z dodatno 3D-miško HEIDENHAIN.

S pomočjo 3D-miške je mogoče objekte upravljati intuitivno, kot bi jih imeli v roki.

To vam omogoča šest istočasno razpoložljivih stopenj svobode:

- 2D-zamik v ravnini XY
- 3D-rotacija okrog osi X, Y in Z
- Pomanjšanje ali povečanje

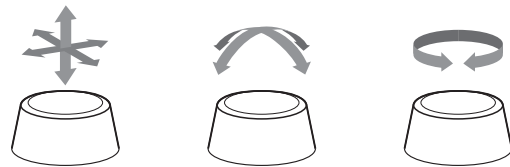

Te možnosti udobje uporabe zvišujejo predvsem v naslednjih aplikacijah:

- Uvoz CAD
- Simulacija odstranitve
- 3D-aplikacije zunanjih osebnih računalnikov, ki jih s pomočjo možnosti programske opreme **št. 133 Remote Desktop Manager** upravljate neposredno na krmiljenju

## Kazalo

1	Osnove.....	31
2	Prvi koraki.....	47
3	Osnove.....	65
4	Orodje.....	121
5	Programiranje kontur.....	137
6	Pomoč pri programiranju.....	187
7	Dodatne funkcije.....	219
8	Podprogrami in ponovitve delov programa.....	239
9	Programiranje Q-parametrov.....	261
10	Posebne funkcije.....	335
11	Večosnaobdelava.....	395
12	Prezem podatkov iz CAD-datotek.....	453
13	Palete.....	479
14	Struženje.....	495
15	Brušenje.....	521
16	Upravljanje z zaslonom na dotik.....	531
17	Razpredelnice in preglednice.....	543



<b>1</b>	<b>Osnove.....</b>	<b>31</b>
1.1	O tem priročniku.....	32
1.2	Tip krmiljenja, programska oprema in funkcije.....	34
	Možnosti programske opreme.....	36
	Nove funkcije 34059x-17.....	41

<b>2 Prvi koraki.....</b>	<b>47</b>
<b>2.1 Pregled.....</b>	<b>48</b>
<b>2.2 Vklop stroja.....</b>	<b>49</b>
Preklic prekinitve napajanja in.....	49
<b>2.3 Programiranje prvega dela.....</b>	<b>50</b>
Izbira načina delovanja.....	50
Pomembni upravljalni elementi krmiljenja.....	50
Odpiranje novega NC-programa/upravljanje datotek.....	51
Določanje surovca.....	52
Zgradba programa.....	53
Programiranje enostavne konture.....	54
Ustvarjanje programa cikla.....	60



<b>3</b>	<b>Osnove.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1</b>	<b>TNC 640.....</b>	<b>66</b>
	HEIDENHAIN-navadno besedilo in po DIN/ISO.....	66
	Združljivost.....	66
<b>3.2</b>	<b>Zaslon in nadzorna plošča.....</b>	<b>67</b>
	Zaslon.....	67
	Določanje postavitve zaslona.....	67
	Nadzorna plošča.....	68
	Extended Workspace Compact.....	71
<b>3.3</b>	<b>Načini delovanja.....</b>	<b>74</b>
	Ročni način in el. krmilnik.....	74
	Pozicioniranje z ročnim vnosom.....	74
	Programiranje.....	75
	Test programa.....	75
	Programski tek – Zaporedje stavkov ali Programski tek – Posamezni stavek.....	76
<b>3.4</b>	<b>NC-osnove.....</b>	<b>77</b>
	Merilniki za merjenje opravljene poti in referenčne točke.....	77
	Programirljive osi.....	77
	Referenčni sistem.....	78
	Poimenovanje osi na rezkalnih strojih.....	89
	Polarne koordinate.....	89
	Absolutni in inkrementalni položaji obdelovanca.....	90
	Izbira referenčne točke.....	91
<b>3.5</b>	<b>Odpiranje in vnos NC-programov.....</b>	<b>92</b>
	Zgradba NC-programa v DIN/ISO.....	92
	Določitev surovca: G30/G31.....	93
	Odpiranje novega NC-programa.....	96
	Programiranje premikov orodja v DIN/ISO.....	97
	Prevzem dejanskega položaja.....	98
	Urejanje NC-programa.....	99
	Funkcija iskanja krmiljenja.....	103
<b>3.6</b>	<b>Upravljanje datotek.....</b>	<b>105</b>
	Datoteke.....	105
	Prikaz zunanje ustvarjenih datotek na krmiljenju.....	107
	Imeniki.....	107
	Poti.....	107
	Pregled: Funkcije upravljanja datotek.....	108
	Priklic upravljanja datotek.....	109
	Izbiranje pogonov, imenikov in datotek.....	110
	Ustvarjanje novega imenika.....	111
	Ustvarjanje nove datoteke.....	112

Kopiranje posamezne datoteke.....	112
Kopiranje datotek v drug imenik.....	113
Kopiranje preglednice.....	114
Kopiranje imenika.....	115
Izbira ene od nazadnje izbranih datotek.....	115
Brisanje datotek.....	115
Brisanje imenika.....	116
Označevanje datotek.....	117
Preimenovanje datoteke.....	118
Razvrščanje datotek.....	118
Dodatne funkcije.....	119

<b>4</b>	<b>Orodje.....</b>	<b>121</b>
<b>4.1</b>	<b>Vnosi, povezani z orodjem.....</b>	<b>122</b>
	Pomik F.....	122
	Število vrtljajev vretena S.....	123
<b>4.2</b>	<b>Podatki o orodju.....</b>	<b>124</b>
	Pogoj za popravek orodja.....	124
	Številka orodja, ime orodja.....	124
	Dolžina orodja L.....	125
	Polmer orodja R.....	126
	Delta vrednosti za dolžine in polmere.....	126
	Vnos podatkov o orodju v NC-program.....	127
	Priklic podatkov o orodju.....	128
	Zamenjava orodja.....	130
<b>4.3</b>	<b>Popravek orodja.....</b>	<b>133</b>
	Uvod.....	133
	Popravek dolžine orodja.....	133
	Popravek polmera orodja.....	134

<b>5 Programiranje kontur.....</b>	<b>137</b>
<b>5.1 Premiki orodja.....</b>	<b>138</b>
Funkcije podajanja.....	138
Prosto programiranje kontur FK.....	138
Dodatne funkcije M.....	138
Podprogrami in ponovitve delov programa.....	139
Programiranje s Q-parametri.....	139
<b>5.2 Osnove k funkcijam poti.....</b>	<b>140</b>
Programiranje premikov orodja za obdelavo.....	140
<b>5.3 Premik na in odmik od konture.....</b>	<b>142</b>
Začetna in končna točka.....	142
Tangencialni primik in odmik.....	144
Pregled: oblike poti za premik na konturo in odmik s konture.....	145
Pomembni položaji pri primiku in odmiku.....	146
Primik po premici s tangencialnim nadaljevanjem: APPR LT.....	148
Navpičen primik po premici na prvo konturno točko: APPR LN.....	148
Primik po krožnici s tangencialnim nadaljevanjem: APPR CT.....	149
Primik po krožni poti s tangencialnim nadaljevanjem na konturo in element premice: APPR LCT.....	150
Odmik po premici s tangencialnim nadaljevanjem: DEP LT.....	151
Odmik po premici navpično na zadnjo konturno točko: DEP LN.....	151
Premik na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem: DEP CT.....	152
Odmik po krožnici s tangencialnim nadaljevanjem na konturo in premico: DEP LCT.....	152
<b>5.4 Poti gibanja – pravokotne koordinate.....</b>	<b>153</b>
Pregled poti gibanja.....	153
Programiranje funkcij podajanja orodja.....	153
Premica v hitrem teku G00 ali Premica s pomikom F G01.....	154
Vnos posnetega roba med dve premici.....	155
Zaobljanje vogalov G25.....	156
Središče kroga I, J.....	157
Krožnica okoli središča kroga.....	158
Krožnica G02/G03/G05 z določenim polmerom.....	160
Krožnica G06 s tangencialnim nadaljevanjem.....	162
Linearno prekrivanje krožnice.....	163
Primer: premočrtni premiki in posneti robovi kartezično.....	164
Primer: kartezično krožno premikanje.....	165
Primer: kartezični polni krog.....	166
<b>5.5 Poti gibanja – polarne koordinate.....</b>	<b>167</b>
Pregled.....	167
Polarne koordinate (prvotni položaj): pola I, J.....	168
Premica v hitrem teku G10 ali Premica s pomikom F G11.....	168
Krožnica G12/G13/G15 okoli pola I, J.....	169
Krožnica G16 s tangencialnim nadaljevanjem.....	169

Vijačnica.....	170
Primer: premočrtni polarni premik.....	172
Primer: vijačnica.....	173
<b>5.6 Poti gibanja – Prosto programiranje kontur FK.....</b>	<b>174</b>
Osnove.....	174
Določanje obdelovalne ravnine.....	175
Grafika pri FK-programiranju.....	176
Odpiranje pogovornega okna FK.....	177
Pol za FK-programiranje.....	177
Prosto programiranje premic.....	178
Prosto programiranje krožnic.....	179
Možnosti vnosa.....	180
Pomožne točke.....	183
Relativne reference.....	184
Primer: FK-programiranje 1.....	186

<b>6</b>	<b>Pomoč pri programiranju.....</b>	<b>187</b>
<b>6.1</b>	<b>Funkcija GOTO.....</b>	<b>188</b>
	Uporaba tipke GOTO.....	188
<b>6.2</b>	<b>Predstavitev NC-programov.....</b>	<b>189</b>
	Poudarjanje sintakse.....	189
	Drsni trak.....	189
<b>6.3</b>	<b>Vnos opomb.....</b>	<b>190</b>
	Uporaba.....	190
	Opomba med vnosom programa.....	190
	Naknadni vnos opombe.....	190
	Opomba v lastnem NC-nizu.....	190
	Naknadno komentiranje NC-niza.....	190
	Funkcije pri urejanju opombe.....	191
<b>6.4</b>	<b>Prosto urejanje NC-programa.....</b>	<b>192</b>
<b>6.5</b>	<b>Preskoki NC-nizov.....</b>	<b>193</b>
	Vstavite znak /.....	193
	Izbrišite znak /.....	193
<b>6.6</b>	<b>Zgradba NC-programov.....</b>	<b>194</b>
	Definicija, možnost uporabe.....	194
	Prikaz okna zgradbe/preklop med aktivnimi okni.....	194
	Vnos členitvenega niza v programsko okno.....	194
	Izbira stavkov v oknu zgradbe.....	194
<b>6.7</b>	<b>Kalkulator.....</b>	<b>195</b>
	Uporaba.....	195
<b>6.8</b>	<b>Računalo podatkov o rezanju.....</b>	<b>197</b>
	Uporaba.....	197
	Delo s preglednicami podatkov o rezanju.....	200
<b>6.9</b>	<b>Programirna grafika.....</b>	<b>202</b>
	Delo s programirno grafiko ali brez programirne grafike.....	202
	Ustvarjanje programirne grafike za obstoječi NC-program.....	203
	Prikaz in skrivanje števil nizov.....	203
	Brisanje grafike.....	203
	Prikaz mrežnih črt.....	204
	Povečanje ali pomanjšanje izseka.....	204
<b>6.10</b>	<b>Sporočila o napakah.....</b>	<b>205</b>
	Prikaz napak.....	205
	Odprite okno z napakami.....	205

Izčrpna sporočila o napakah.....	206
Gumb INTERNA INFO.....	206
Gumb ZDRUŽEVANJE.....	207
Gumb SAMOD.-VKLOP.....	207
Brisanje napak.....	208
Dnevnik napak.....	208
Dnevnik tipk.....	209
Napotki.....	210
Shranjevanje servisnih datotek.....	210
Zapiranje okna z napakami.....	210
<b>6.11 Kontekstualni sistem za pomoč TNCguide.....</b>	<b>211</b>
Uporaba.....	211
Delo s funkcijo TNCguide.....	212
Prenos najnovjših datotek s pomočjo.....	216

<b>7</b>	<b>Dodatne funkcije.....</b>	<b>219</b>
<b>7.1</b>	<b>Vnos dodatnih funkcij M in ZAUSTAVITEV.....</b>	<b>220</b>
	Osnove.....	220
<b>7.2</b>	<b>Dodatne funkcije za nadzor teka programa, vreteno in hladilo.....</b>	<b>221</b>
	Pregled.....	221
<b>7.3</b>	<b>Dodatne funkcije za koordinatne vnose.....</b>	<b>222</b>
	Programiranje koordinat, odvisnih od stroja: M91/M92.....	222
	Premik na položaje v nezavrtenih koordinatnih sistemih vnosa pri zavrteni obdelovalni ravnini: M130.....	224
<b>7.4</b>	<b>Dodatne funkcije za delovanje poti.....</b>	<b>225</b>
	Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97.....	225
	Popolna obdelava odprtih konturnih robov: M98.....	226
	Faktor pomika pri spuščanju: M103.....	227
	Pomik v mm/vrtljaj vretena: M136.....	228
	Hitrost pomika pri krožnih lokih: M109/M110/M111.....	229
	Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120.....	230
	Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med potekom programa: M118.....	232
	Odmik s konture v smeri orodne osi: M140.....	234
	Preklic nadzora tipalnega sistema: M141.....	236
	Brisanje osnovne rotacije: M143.....	236
	Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi: M148.....	237
	Zaokroževanje kotov: M197.....	238



<b>8</b>	<b>Podprogrami in ponovitve delov programa.....</b>	<b>239</b>
<b>8.1</b>	<b>Označevanje subprogramov in ponavljanj delov programa.....</b>	<b>240</b>
	Oznaka.....	240
<b>8.2</b>	<b>Podprogrami.....</b>	<b>241</b>
	Način delovanja.....	241
	Napotki za programiranje.....	241
	Programiranje podprograma.....	242
	Priklic podprograma.....	242
<b>8.3</b>	<b>Ponovitve dela programa.....</b>	<b>243</b>
	Oznaka G98.....	243
	Način delovanja.....	243
	Napotki za programiranje.....	243
	Programiranje ponovitve dela programa.....	243
	Priklic ponovitve dela programa.....	243
<b>8.4</b>	<b>Priklic zunanjega NC-programa.....</b>	<b>244</b>
	Pregled gumbov.....	244
	Način delovanja.....	245
	Napotki za programiranje.....	245
	Priklic zunanjega NC-programa.....	247
<b>8.5</b>	<b>Točkovne preglednice.....</b>	<b>249</b>
	Ustvarjanje točkovne preglednice.....	249
	Skrivanje posameznih točk za obdelavo.....	250
	Izberite točkovno preglednico v NC-programu.....	251
	Uporaba točkovnih preglednic.....	252
	Definicija.....	252
<b>8.6</b>	<b>Programska razvejanost.....</b>	<b>253</b>
	Vrste programske razvejanosti.....	253
	Stopnja programske razvejanosti.....	253
	Podprogram v podprogramu.....	254
	Ponavljanje ponovitev delov programov.....	255
	Ponavljanje podprograma.....	256
<b>8.7</b>	<b>Primeri programiranja.....</b>	<b>257</b>
	Primer: konturno rezkanje v več primikih.....	257
	Primer: skupine vrtanj.....	258
	Primer: skupina vrtanj z več orodji.....	259

<b>9</b>	<b>Programiranje Q-parametrov.....</b>	<b>261</b>
<b>9.1</b>	<b>Načelo in pregled funkcij.....</b>	<b>262</b>
	Vrste parametrov Q.....	263
	Napotki za programiranje.....	265
	Priklic funkcije Q-parametrov.....	266
<b>9.2</b>	<b>Družine izdelkov – Q-parametri namesto številskih vrednosti.....</b>	<b>267</b>
	Uporaba.....	267
<b>9.3</b>	<b>Opis kontur z matematičnimi funkcijami.....</b>	<b>268</b>
	Uporaba.....	268
	Pregled.....	269
	Programiranje osnovnih matematičnih operacij.....	270
<b>9.4</b>	<b>Kotne funkcije.....</b>	<b>272</b>
	Definicije.....	272
	Programiranje kotnih funkcij.....	272
<b>9.5</b>	<b>Izračuni kroga.....</b>	<b>274</b>
	Uporaba.....	274
<b>9.6</b>	<b>Pogojni stavki (če/potem) s parametri Q.....</b>	<b>275</b>
	Uporaba.....	275
	Pogoji skoka.....	276
	Programiranje pogojnih stavkov (če/potem).....	277
<b>9.7</b>	<b>Neposredni vnos formule.....</b>	<b>278</b>
	Vnos formule.....	278
	Matematična pravila.....	278
	Pregled.....	280
	Primer: kotna funkcija.....	282
<b>9.8</b>	<b>Preverjanje in spreminjanje parametrov.....</b>	<b>283</b>
	Postopek.....	283
<b>9.9</b>	<b>Dodatne funkcije.....</b>	<b>285</b>
	Pregled.....	285
	D14 – Izdaja sporočil o napaki.....	286
	D16 Izpis oblikovanih besedil ali vrednosti parametrov Q.....	292
	D18 – Branje sistemskih podatkov.....	301
	D19 – Prenos vrednosti v PLC.....	301
	D20 – Sinhroniziranje NC-ja in PLC-ja.....	302
	D29 – prenos vrednosti v PLC.....	303
	D37 – IZVOZ.....	303
	D38 – Pošiljanje informacije iz NC-programa.....	304

<b>9.10 Parametri nizov.....</b>	<b>306</b>
Funkcije obdelave nizov.....	306
Dodeljevanje parametrov nizov.....	307
Povezovanje parametrov nizov.....	308
Pretvorba številske vrednosti v parameter niza.....	309
Kopiranje delnega niza iz parametra niza.....	310
Branje sistemskih podatkov.....	311
Pretvorba parametra niza v številsko vrednost.....	312
Preverjanje parametra niza.....	313
Ugotavljanje dolžine parametra niza.....	314
Primerjava leksikalnega zaporedja dveh alfanumeričnih zaporedij znakov.....	315
Branje strojnih parametrov.....	316
<b>9.11 Privzeti parameter Q.....</b>	<b>318</b>
Vrednosti iz PLC Q100 do Q107.....	318
Aktivni polmer orodja Q108.....	318
Orodna os Q109.....	319
Stanje vretena Q110.....	319
Dovod hladila Q111.....	319
Faktor prekrivanja Q112.....	319
Merska enota v NC-programu Q113.....	320
Dolžina orodja Q114.....	320
Rezultat meritve programirljivih ciklov tipalnih sistemov Q115 do Q119.....	320
Parametra Q Q115 in Q116 pri samodejni meritvi orodja.....	321
Izračunane vrednosti koordinat rotacijskih osi Q120 do Q122.....	321
Rezultati merjenja iz ciklov tipalnega sistema.....	322
Preverjanje vpenjalne situacije: Q601.....	326
<b>9.12 Primeri programiranja.....</b>	<b>327</b>
Primer: zaokroževanje vrednosti.....	327
Primer: elipsa.....	328
Primer: vbočen valj s Kroglasti rezkar .....	330
Primer: izbočena krogla s čelnim rezkalom.....	332

<b>10 Posebne funkcije.....</b>	<b>335</b>
<b>10.1 Pregled posebnih funkcij.....</b>	<b>336</b>
Glavni meni Posebne funkcije (SPEC FCT).....	336
Meni Programske prednastavitve.....	337
Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave.....	337
Meni za določanje različnih funkcij DIN/ISO.....	338
<b>10.2 Function Mode.....</b>	<b>339</b>
Programiranje Function Mode.....	339
Komplet Function Mode.....	339
<b>10.3 Dinamičen protikolizijski nadzor (možnost št. 40).....</b>	<b>340</b>
Funkcija.....	340
Aktiviranje in deaktiviranje nadzora trkov v NC-programu.....	342
<b>10.4 Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (možnost št. 45).....</b>	<b>344</b>
Uporaba.....	344
Določanje osnovnih nastavitvev.....	345
Programiranje AFC.....	347
<b>10.5 Obdelava s polarno kinematiko.....</b>	<b>349</b>
Pregled.....	349
Aktivirajte funkcijo FUNCTION POLARKIN.....	350
Deaktiviranje funkcije FUNCTION POLARKIN.....	353
Primer: SL-cikli v polarni kinematiki.....	354
<b>10.6 Definiranje DIN/ISO-funkcij.....</b>	<b>355</b>
Pregled.....	355
<b>10.7 Vplivajte na referenčne točke.....</b>	<b>356</b>
Aktivirajte referenčno točko.....	356
Kopirajte na referenčno točko.....	357
Popravi referenčno točko.....	358
<b>10.8 Preglednica ničelnih točk.....</b>	<b>359</b>
Uporaba.....	359
Opis funkcije.....	359
Ustvarjanje preglednice ničelnih točk.....	360
Odpiranje in urejanje preglednice ničelnih točk.....	360
Aktiviranje preglednice ničelnih točk v NC-programu.....	362
Ročno aktiviranje preglednice ničelnih točk.....	362
<b>10.9 Korekcijska preglednica.....</b>	<b>363</b>
Uporaba.....	363
Vrste korekcijskih preglednic.....	363
Ustvarjanje korekcijske preglednice.....	364

Aktivirajte korekcijsko preglednico.....	365
Urejanje korekcijske preglednice v poteku programa.....	366
<b>10.10 Dostop do vrednosti preglednice.....</b>	<b>367</b>
Uporaba.....	367
Preberi vrednost preglednice.....	367
Zapišite vrednost preglednice.....	368
Dodajte vrednost preglednice.....	369
<b>10.11 Nadzor komponent stroja, ki jih je mogoče konfigurirati (možnost št. 155).....</b>	<b>371</b>
Aplikacija.....	371
Zagon možnosti Monitoring.....	371
<b>10.12 Določanje števca.....</b>	<b>372</b>
Aplikacija.....	372
Določanje funkcije FUNCTION COUNT.....	373
<b>10.13 Ustvarjanje.....</b>	<b>374</b>
Uporaba.....	374
Odpiranje in zapiranje besedilne datoteke.....	374
Urejanje besedil.....	375
Brisanje in ponovni vnos znakov, besed in vrstic.....	375
Izvajanje besedilnih nizov.....	376
Iskanje delov besedila.....	377
<b>10.14 Prosto določljive preglednice.....</b>	<b>378</b>
Osnove.....	378
Shranjevanje prosto določljivih preglednic.....	378
Spreminjanje oblike preglednice.....	379
Preklop med pogledom preglednice in obrazca.....	381
D26 – Odpiranje prosto definirane preglednice.....	381
D27 – Opisovanje prosto definirane preglednice.....	382
D28 – Branje prosto definirane preglednice.....	383
Prilagoditev oblike preglednice.....	384
<b>10.15 Pulzirajoče število vrtljajev FUNCTION S-PULSE.....</b>	<b>385</b>
Programiranje pulzirajočega števila vrtljajev.....	385
Ponastavitev pulzirajočega števila vrtljajev.....	387
<b>10.16 Čas zadrževanja FUNCTION FEED DWELL.....</b>	<b>388</b>
Programiranje časa zadrževanja.....	388
Ponastavitev časa zadrževanja.....	389
<b>10.17 Čas zadrževanja FUNCTION DWELL.....</b>	<b>390</b>
Programiranje časa zadrževanja.....	390

<b>10.18 Dvig orodja pri NC-zaustavitvi: FUNCTION LIFTOFF.....</b>	<b>391</b>
Programiranje dviga s funkcijo FUNCTION LIFTOFF.....	391
Ponastavitev funkcije Liftoff.....	393

<b>11 Večosnaobdelava.....</b>	<b>395</b>
<b>11.1 Funkcije za večosno obdelavo.....</b>	<b>396</b>
<b>11.2 Funkcija PLANE: vrtenje obdelovalne ravnine (možnost št. 8).....</b>	<b>397</b>
Uvod.....	397
Pregled.....	399
Definiranje funkcije PLANE.....	400
Pozicijski prikaz.....	400
Ponastavitev funkcije PLANE.....	401
Določanje obdelovalne ravnine prek prostorskega kota: PLANE SPATIAL.....	402
Definiranje obdelovalne ravnine s projekcijskim kotom: PLANE PROJECTED.....	405
Definiranje obdelovalne ravnine z Eulerjevim kotom: PLANE EULER.....	406
Definiranje obdelovalne ravnine z dvema vektorjema: PLANE VECTOR.....	408
Definiranje obdelovalne ravnine s tremi točkami: PLANE POINTS.....	410
Definirajte obdelovalne ravnine s posameznim inkrementalnim prostorskim kotom: PLANE RELATIV.....	412
Definiranje obdelovalne površine z osnim kotom: PLANE AXIAL.....	413
Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE.....	415
Samodejno vrtenje MOVE/TURN/STAY.....	416
Izbira možnosti vrtenja SYM (SEQ) +/-.....	419
Izbira načina pretvorbe.....	422
Vrtenje obdelovalne ravnine brez rotacijskih osi.....	424
<b>11.3 Nastavljena obdelava (možnost št. 9).....</b>	<b>425</b>
Funkcija.....	425
Nastavljena obdelava z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi.....	425
<b>11.4 Dodatne funkcije za rotacijske osi.....</b>	<b>426</b>
Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh A, B, C: M116 (možnost št. 8).....	426
Optimizirano premikanje rotacijskih osi: M126.....	427
Znižanje prikazane vrednosti rotacijske osi na vrednost pod 360°: M94.....	428
Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (možnost št. 9).....	429
Izbira rotacijskih osi: M138.....	433
Upoštevanje kinematike stroja v DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza: M144 (možnost št. 9).....	434
<b>11.5 Izravnavna nastavitve orodja s funkcijo FUNCTION TCPM (možnost št. 9).....</b>	<b>435</b>
Funkcija.....	435
Definiranje funkcije FUNCTION TCPM.....	436
Način delovanja programiranega pomika.....	437
Interpretacija programiranih koordinat rotacijske osi.....	438
Interpolacija usmeritve med začetnim in končnim položajem.....	439
Izbira referenčnih točk orodja in središče vrtenja.....	440
Omejitev pomika za linearne osi.....	441
Ponastavitev funkcije FUNCTION TCPM.....	441

<b>11.6 Peripheral Milling: 3D-popravek polmera s funkcijo M128 in popravkom polmera (G41/G42).....</b>	<b>442</b>
Uporaba.....	442
Interpretacija programiranih poti.....	443
Od prijemnega kota odvisen 3D-popravek polmera orodja (možnost št. 92).....	443
<b>11.7 Izvajanje CAM-programov.....</b>	<b>446</b>
Od modela 3D do NC-programa.....	446
Pri konfiguraciji postprocesorja upoštevajte:.....	447
Kaj je treba upoštevati pri CAM-programiranju.....	449
Možnosti posredovanja pri krmiljenju.....	451
Krmiljenje premikov ADP.....	451



<b>12</b>	<b>Prezem podatkov iz CAD-datotek.....</b>	<b>453</b>
<b>12.1</b>	<b>Postavitev zaslona prikazovalnika CAD.....</b>	<b>454</b>
	Osnove prikazovalnika CAD-Viewer.....	454
<b>12.2</b>	<b>CAD Import (možnost #42).....</b>	<b>455</b>
	Aplikacija.....	455
	Delo s prikazovalnikom CAD-Viewer.....	456
	Odpiranje datoteke CAD.....	456
	Osnovne nastavitve.....	457
	Nastavitev plasti.....	459
	Določanje referenčne točke.....	460
	Določitev ničelne točke.....	463
	Izbira in shranjevanje konture.....	467
	Izbira in shranjevanje obdelovalnih položajev.....	473
<b>12.3</b>	<b>Ustvarjanje datotek STL s funkcijo 3D-koord. mreža (možnost št. 152).....</b>	<b>476</b>
	Pozicioniranje 3D-modela za obdelavo hrbtne strani.....	478

<b>13 Paleta</b>	<b>479</b>
<b>13.1 Upravljanje palet</b>	<b>480</b>
Aplikacija	480
Izbira preglednice palet	483
Dodajanje ali odstranjevanje stolpcev	483
Osnove obdelave, usmerjene na orodje	484
<b>13.2 Batch Process Manager (možnost št. 154)</b>	<b>486</b>
Uporaba	486
Osnove	486
Odpiranje Batch Process Manager	489
Nameščanje seznama naročila	492
Spreminjanje seznama naročila	493

<b>14 Struženje</b>	<b>495</b>
<b>14.1 Struženje z rezkalnimi stroji (možnost št. 50)</b>	<b>496</b>
Uvod	496
Popravek polmera rezalnega roba SRK	497
<b>14.2 Osnovne funkcije (možnost št. 50)</b>	<b>499</b>
Preklop med rezkanjem in struženjem	499
Grafični prikaz struženja	501
Programiranje števila vrtljajev	503
Hitrost pomikanja	504
<b>14.3 Programske funkcije za struženje (možnost št. 50)</b>	<b>505</b>
Popravek orodja v NC-programu	505
Sledenje surovca TURNDATA BLANK	507
Nastavljeno struženje	508
Simultano struženje	510
Struženje z orodji FreeTurn	512
Uporaba čelnega drsnika	514
Nadzor moči rezanja s funkcijo AFC	518

<b>15 Brušenje.....</b>	<b>521</b>
<b>15.1 Brušenje na rezkalnih strojih (možnost št. 156).....</b>	<b>522</b>
Uvod.....	522
Koordinatno brušenje.....	523
<b>15.2 Uravnavanje (možnost #156).....</b>	<b>525</b>
Osnove funkcije uravnavanja.....	525
Poenostavljeno uravnavanje.....	526
Metode popravkov.....	526
Programiranje uravnavanja FUNCTION DRESS.....	528

<b>16 Upravljanje z zaslonom na dotik.....</b>	<b>531</b>
<b>16.1 Zaslona in upravljanje.....</b>	<b>532</b>
Zaslona na dotik.....	532
Nadzorna plošča.....	533
<b>16.2 Gibi.....</b>	<b>535</b>
Pregled možnih gibov.....	535
Premikanje v preglednicah in NC-programih.....	536
Upravljanje simulacije.....	537
Upravljanje CAD-Viewer.....	538

<b>17 Razpredelnice in preglednice.....</b>	<b>543</b>
<b>17.1 Sistemski podatki.....</b>	<b>544</b>
Seznam funkcij D18.....	544
Primerjava: funkcije D18.....	590
<b>17.2 Preglednice.....</b>	<b>594</b>
Dodatne funkcije.....	594
Uporabniške funkcije.....	596
<b>17.3 Pregled funkcij DIN/ISO TNC 640.....</b>	<b>599</b>

# 1

**Osnove**

## 1.1 O tem priročniku

### Varnostni napotki

Upoštevajte vse varnostne napotke v tej dokumentaciji in v dokumentaciji vašega proizvajalca stroja!

Varnostni napotki opozarjajo pred nevarnostmi pri uporabi programske opreme in naprav ter podajajo napotke za njihovo preprečitev. Razvrščeni so po resnosti nevarnosti in razdeljeni v naslednje skupine:

#### NEVARNOST

**Nevarnost** označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost **gotovo privede do smrti ali težkih telesnih poškodb**.

#### OPOZORILO

**Opozorilo** označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost **lahko privede do smrti ali težkih telesnih poškodb**.

#### POZOR

**Previdno** označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost **lahko privede do lažjih telesnih poškodb**.

#### NAPOTEK

**Napotek** označuje nevarnosti za predmete ali podatke. Če ne upoštevate navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost **lahko privede do materialne škode**.

### Vrstni red informacij znotraj varnostnih napotkov

Vsi varnostni napotki vsebujejo naslednje štiri razdelke:

- Signalna beseda prikazuje resnost nevarnosti
- Vrsta in vir nevarnosti
- Posledice ob neupoštevanju nevarnosti, npr. "Pri naslednji obdelavi obstaja nevarnost trka"
- Izogibanje – ukrepi za preprečevanje nevarnosti



### Informacijski napotki

Za brežhibno in učinkovito uporabo programske opreme upoštevajte informacijske napotke v teh navodilih.

V teh navodilih najdete naslednje informacijske napotke:



Informacijski simbol je namenjen za **nasvet**.

Nasvet podaja pomembne dodatne ali dopolnilne informacije.



Ta simbol vas poziva, da upoštevate varnostne napotke vašega proizvajalca stroja. Simbol nakazuje tudi na funkcije, odvisne od stroja. Možne nevarnosti za upravljavca in stroj so opisane v priročniku za stroj.



Simbol knjige predstavlja **sklicevanje**.

Sklicevanje privede na zunanjo dokumentacijo, npr. dokumentacijo vašega proizvajalca stroja ali tretjega ponudnika.

### Želite sporočiti spremembe ali ste odkrili napako?

Nenehno se trudimo izboljševati dokumentacijo. Pomagajte nam pri tem in nam sporočite želene spremembe na naslednji e-naslov:

**[tnc-userdoc@heidenhain.de](mailto:tnc-userdoc@heidenhain.de)**

## 1.2 Tip krmiljenja, programska oprema in funkcije

Ta priročnik opisuje programirne funkcije, ki so na krmilnih sistemih na voljo od naslednjih številc NC-programске opreme dalje.



Podjetje HEIDENHAIN je poenostavilo shemo izdajanja različic od različice NC-programске opreme 16:

- Obdobje izdaje določa številko različice.
- Vse vrste krmilnega sistema v obdobju izdaje imajo enako številko različice.
- Številka različice mest programiranja ustreza številki različice NC-programске opreme.

Tip krmiljenja	Št. NC-programске opreme
TNC 640	340590-17
TNC 640 E	340591-17
TNC 640 Programirno mesto	340595-17

Oznaka E označuje izvozno različico krmiljenja. Naslednja možnost programske opreme ni na voljo v izvojni različici oz. je na voljo v omejenem obsegu:

- Advanced Function Set 2 (možnost št. 9) je omejena na 4-osno interpolacijo

Proizvajalec stroja s strojnimi parametri uporabni obseg zmogljivosti krmiljenja prilagodi posameznemu stroju. Zato so v tem priročniku opisane tudi funkcije, ki niso na voljo za vsako krmiljenje.

Funkcije krmiljenja, ki niso na voljo na vseh strojih, so npr.:

- Izmera orodja z namiznim tipalnim sistemom

Če se želite seznaniti z dejanskim obsegom delovanja svojega stroja, stopite v stik s proizvajalcem stroja.

Mnogi proizvajalci strojev in podjetje HEIDENHAIN nudijo tečaje za programiranje krmiljenj HEIDENHAIN. Če želite pridobiti poglobljen vpogled v funkcije krmiljenja, vam priporočamo, da se udeležite takšnega tečaja.



### Uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave:

Vse funkcije obdelovalnih ciklov so opisane v uporabniškem priročniku **Programiranje obdelovalnih ciklov**. Če potrebujete ta uporabniški priročnik, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.  
ID: 1303406-xx



### Uporabniški priročnik Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje:

Vse funkcije ciklov tipalnega sistema so opisane v uporabniškem priročniku **Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje**. Če potrebujete ta uporabniški priročnik, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.  
ID: 1303409-xx

**Glejte uporabniški priročnik Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov:**

Vse vsebine za nastavljanje stroja in testiranje ter izvedbo vaših NC-programov, so opisane v uporabniškem priročniku **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**. Če potrebujete ta uporabniški priročnik, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.  
ID: 1261174-xx

## Možnosti programske opreme

TNC 640 ima na voljo različne možnosti programske opreme, ki jih lahko posamezno aktivira proizvajalec stroja. Možnosti vsebujejo naslednje navedene funkcije:

---

### Dodatna os (od možnosti št. 0 do možnosti št. 7)

---

<b>Dodatna os</b>	Dodatni regulacijski krogi od 1 do 8
-------------------	--------------------------------------

---

### Advanced Function Set 1 (Option #8)

---

#### Sklop naprednih funkcij 1

#### Obdelovanje z vrtljivo mizo:

- Konture na odvoju valja
- Pomik v mm/min

#### Preračuni koordinat:

Vrtenje obdelovalne ravnine

#### Interpolacija:

Krog na treh oseh pri zavrteni obdelovalni ravnini

---

### Advanced Function Set 2 (Option #9)

---

#### Sklop naprednih funkcij 2

Zahtevano dovoljenje za izvoz

#### 3D-obdelava:

- 3D-popravek orodja z normalnim vektorjem na ploskev
- Spreminjanje položaja vrtljive glave z elektronskim krmilnikom med programskim tekom; položaj konice orodja se ohrani (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Držanje orodja navpično na konturo
- Popravek polmera orodja navpično na smer orodja
- Ročno pomikanje v aktivnem osnem sistemu orodja

#### Interpolacija:

Premica na > 4 oseh (zahtevano dovoljenje za izvoz)

---

### HEIDENHAIN DNC (Option #18)

---

Komunikacija z zunanjimi računalniškimi aplikacijami prek komponente COM

---

### DCM Collision (možnost št. 40)

---

#### Dinamičen protikolizijski nadzor

- Proizvajalec stroja določi objekte za nadzor
  - Opozorilo v ročnem načinu
  - Nadzor trkov v preizkusu programa
  - Prekinitev programa v samodejnem načinu
  - Nadzor tudi pri 5-osnih premikih
- 

### CAD Import (možnost št. 42)

---

#### CAD Import

- Podpira DXF, STEP in IGES
  - Prezem kontur in točkovnih vzorcev
  - Preprosta določitev referenčnih točk
  - Grafično izbiranje konturnih odrezov iz programov z navadnim besedilom
-

**Globalne nastavitve PGM – GPS (možnost št. 44)**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Globalne programske nastavitve</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prekrivanje pretvorb koordinat v programskem teku</li> <li>■ Prekrivanje krmilnika</li> </ul> |
|---------------------------------------|--|

**Adaptive Feed Control – AFC (Option #45)**

- |  |  |
|--|--|
| <b>Prilagodljivo krmiljenje pomika</b> | <p><b>Rezkanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ugotavljanje dejanske moči vretena z učnim rezom</li> <li>■ Definicija mej, v katerih se izvede samodejno krmiljenje pomika</li> <li>■ Povsem samodejno krmiljenje pomika pri obdelavi</li> </ul> <p><b>Struženje (možnost št. 50):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nadzor moči rezanja pri izvajanju</li> </ul> |
|--|--|

**KinematicsOpt (Option #48)**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Optimiranje kinematike stroja</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Shranjevanje/obnovitev aktivne kinematike</li> <li>■ Pregled aktivne kinematike</li> <li>■ Optimiranje aktivne kinematike</li> </ul> |
|--------------------------------------|---|

**Turning (možnost št. 50)**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Rezkanje/struženje</b> | <p><b>Funkcije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preklop rezkanja/struženja</li> <li>■ Konstantna hitrost rezanja</li> <li>■ Kompenzacija rezalnega polmera</li> <li>■ Konturni elementi, značilni za struženje</li> <li>■ Vrt. cikli</li> <li>■ Struženje z izsredinskim vpenjanjem</li> <li>■ Cikel <b>G880 VALJC. REZK. ZOBNIKA</b> (možnost št. 50 in možnost št. 131)</li> </ul> |
|---------------------------|---|

**KinematicsComp (možnost št. 52)**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Prostorska kompenzacija 3D</b> | Kompenzacija napak pri legi in komponentah |
|-----------------------------------|--|

**OPC UA NC strežnik 1 do 6 (možnosti od št. 56 do št. 61)**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Standardiziran vmesnik</b> | <p>Strežnik OPC UA NC ponuja standardizirani vmesnik (<b>OPC UA</b>) za zunanji dostop do podatkov in funkcij krmiljenja</p> <p>S temi možnostmi programske opreme je mogoče vzpostaviti do šest vzporednih povezav odjemalca</p> |
|-------------------------------|---|

**3D-ToolComp (možnost št. 92)**

- |   |  |
|---|--|
| <b>Od prijemnega kota<br/>3D-popravek polmera orodja</b><br>Zahtevano dovoljenje za izvoz | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompenzacija odstopanja polmera orodja glede na prijemni kot</li> <li>■ Vrednosti popravkov v ločenih preglednici popravkov</li> <li>■ Pogoji: delo z normalnimi vektorji na ploskev (<b>LN</b>-nizi, možnost št. 9)</li> </ul> |
|---|--|

**Extended Tool Management (Option #93)**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Napredno upravljanje orodij</b> | <p>Razširite upravljanja orodij na osnovi Python</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programska ali paletna zaporedij uporabe vseh orodij</li> <li>■ Programska ali paletna seznamov položajev vseh orodij</li> </ul> |
|------------------------------------|--|

**Advanced Spindle Interpolation (Option #96)****Interpolirajoče vreteno****Interpolac. vrtenje**

- Cikel **IPO. VRTENJE ZA SKL.** (DIN/ISO: **G291**)
- Cikel **IPO. VRTENJE ZA KON.** (DIN/ISO: **G292**)

**Spindle Synchronism (Option #131)****Sinhrono delovanje vreten**

- Sinhrono delovanje rezkalnega in delovnega vretena
- Cikel **VALJC. REZK. ZOBNIKA** (DIN/ISO: **G880**) (možnost št. 50 in možnost št. 131)

**Remote Desktop Manager (možnost št. 133)****Oddaljeno upravljanje zunanjih računalniških enot**

- OS Windows za ločeno enoto računalnika
- Povezano v krmilni vmesnik

**Synchronizing Functions (Option #135)****Funkcije sinhronizacije****Funkcija sklapljanja v realnem času (Real Time Coupling – RTC)**

Sklapljanje osi

**Cross Talk Compensation – CTC (Option #141)****Kompenzacija sklopov osi**

- Določanje dinamično pogojenih odstopanj položajev zaradi pospeškov osi
- Kompenzacija TCP (**T**ool **C**enter **P**oint)

**Position Adaptive Control – PAC (Option #142)****Prilagodljiva regulacija položaja**

- Prilagajanje regulirnih parametrov v odvisnosti od položaja osi v delovnem prostoru
- Prilagajanje regulirnih parametrov v odvisnosti od hitrosti ali pospeška osi

**Load Adaptive Control – LAC (Option #143)****Prilagodljiva regulacija obremenitve**

- Samodejna določitev teže obdelovanca in tornih sil
- Prilagajanje regulirnih parametrov v odvisnosti od trenutne teže obdelovanca

**Active Chatter Control – ACC (Option #145)****Aktivno zmanjševanje hrupa**

Popolnoma samodejna funkcija za zmanjševanje hrupa med obdelavo

**Nadzor vibracij stroja – MVC (možnost št. 146)****Blaženje nihanja za stroje**

Blaženje nihanj stroja za izboljšanje površine obdelovanca s funkcijami:

- **AVD** Active Vibration Damping
- **FSC** Frequency Shaping Control

**CAD Model Optimizer (možnost št. 152)****Optimizacija modela CAD**

Pretvarjanje in optimizacija modelov CAD

- Vpenjalo
- Surovec
- Izdelek

**Batch Process Manager (možnost št. 154)**

<b>Batch Process Manager</b>	Načrtovanje naročil izdelave
------------------------------	------------------------------

**Spremljanje komponente (možnost št. 155)**

<b>Nadzor komponent brez zunanjih senzorjev</b>	Nadzor konfiguriranih komponent stroja za preobremenitev
---	--

**Grinding (možnost št. 156)**

<b>Koordinatno brušenje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cikli za nihajni hod</li> <li>■ Cikli za uravnavanje</li> <li>■ Podpora vrst brusilnih in uravnalnih orodij</li> </ul>
-----------------------------	---

**Rezanje zobnika (možnost št. 157)**

<b>Obdelava ozobja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cikel <b>DOLOCANJE ZOBNIKA</b> (DIN/ISO: <b>G285</b>)</li> <li>■ Cikel <b>VALJCNO REZK. ZOBNIKA</b> (DIN/ISO: <b>G286</b>)</li> <li>■ Cikel <b>VALJCNO LUPLJ. ZOBNIKA</b> (DIN/ISO: <b>G287</b>)</li> </ul>
------------------------	--

**Turning v2 (možnost št. 158)**

<b>Rezkanje različica 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vse funkcije možnosti programske opreme št. 50</li> <li>■ Cikel <b>882 VRT. SIMULT. GROBO REZKANJE</b></li> <li>■ Cikel <b>883 VRT. SIMULT. FINO REZKANJE</b></li> </ul> <p>Z razširjeno funkcijo struženja lahko izdelujete npr. spodrezane obdelovance in med obdelavo uporabite večje območje rezalne plošče.</p>
-----------------------------	---

**Možn. Contour Milling (možnost št. 167)**

<b>Optimirani konturni cikli</b>	Cikli za izdelavo poljubnih žepov in otokov v postopku spiralnega rezkanja
----------------------------------	--

**Druge razpoložljive možnosti**

Podjetje HEIDENHAIN ponuja nadaljnje razširitve strojne opreme in možnosti programske opreme, katere lahko konfigurira in uvede izključno proizvajalec stroja. Sem spada npr. funkcionalna varnost FS.

Nadaljnje informacije najdete v dokumentaciji vašega proizvajalca stroja ali v prospektu **Možnosti in dodatna oprema**.

ID: 827222-xx

**Uporabniški priročnik VTC**

Vse funkcije programske opreme za sistem kamer VT 121 so opisane v **uporabniškem priročniku VTC**. Če potrebujete ta uporabniški priročnik, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.

ID: 1322445-xx

**Predvidena vrsta uporabe**

Krmiljenje se sklada z razredom A po EN 55022 in je v glavnem namenjeno uporabi v industrijskih področjih.

## Pravni napotek

Krmilna programska oprema vsebuje programsko opremo Open Source, katere uporaba je predmet posebnih pogojev uporabe. Ti pogoji uporabe veljajo prednostno.

Nadaljnje informacije boste našli v krmiljenju, in sicer na naslednji način:

- ▶ Pritisnite tipko **MOD**
- ▶ V meniju MOD izberite skupino **Splošne informacije**
- ▶ Izberite MOD-funkcijo **Licenčne informacije**

Krmilna programska oprema vsebuje binarne knjižnice programske opreme **OPC UA** družbe Softing Industrial Automation GmbH. Za te dodatno in prednostno veljajo pogoji uporabe, dogovorjeni med družbama HEIDENHAIN in Softing Industrial Automation GmbH.

Pri uporabi strežnika OPC UA NC ali strežnika DNC, lahko vplivate na vedenje krmiljenja. Zato pred produktivno uporabo tega vmesnika zagotovite, da lahko krmiljenje še naprej deluje brez napak ali prekinitev delovanja. Izvedba systemskega testa spada med odgovornosti proizvajalca programske opreme, ki uporablja ta komunikacijski vmesnik.



## Nove funkcije 34059x-17



### Pregled novih in spremenjenih funkcij programske opreme

Nadaljnje informacije o predhodnih različicah programske opreme so opisane v dodatni dokumentaciji **Pregled novih in spremenjenih funkcij programske opreme**. Če potrebujete to dokumentacijo, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.

ID: 1322095-xx

- Funkcije **FN 18: SYSREAD (ISO: D18)** so bile razširjene:
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID610 NR49**: način zmanjšanja filtra osi (**IDX**) pri **M120**
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID780**: informacije glede trenutnega brusilnega orodja
    - **NR60**: aktiven način popravka v stolpcu **COR\_TYPE**
    - **NR61**: naklonski kot uravnalnega orodja
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950 NR48**: vrednost stolpca **R\_TIP** preglednice orodij za trenutno orodje
  - **FN 18: SYSREAD (D18) ID11031 NR101**: ime datoteke protokola cikla **238 MERJENJE STANJA STROJA**

**Dodatne informacije:** "Sistemske podatki", Stran 544

### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

- Možnost programske opreme št. 158 je bila preimenovana v **Turning v2**.  
Možnost programske opreme **Turning v2** k cikloma **882 VRT. SIMULT. GROBO REZKANJE** in **883 VRT. SIMULT. FINO REZKANJE** dodatno prejme vse funkcije možnosti programske opreme št. 50 **Turning**.
- Možnost programske opreme št. 136 Vizuačni nadzor vpetja VSC ni več na voljo.
- Dodani so bili naslednji tipi orodij:
  - **Čelno rezkalo, MILL\_FACE**
  - **Rezkal. pos. robov, MILL\_CHAMFER**
- V stolpcu **DB\_ID** preglednice orodij definirate ID št. zbirke podatkov za orodje. Pri zbirki podatkov o orodju, ki presega stroj, lahko orodja identificirate z edinstvenimi ID št. zbirke podatkov, npr. znotraj delavnice. Na ta način lahko lažje koordinirate orodja več strojev.

- V stolpcu **R\_TIP** preglednice orodij definirate polmer konice orodja.
- V stolpcu **STYLUS** preglednice tipalnega sistema definirate obliko tipalnega zatiča. Z izbiro **L-TYPE** definirate tipalni zatič v obliki črke L.
- V parametru za vnos **COR\_TYPE** za brusilna orodja (možnost št. 156) definirate metodo popravka za uravnavanje:
  - **Brusilna plošča s popravkom, COR\_TYPE\_GRINDTOOL**  
Odstranitev materiala na brusilnem orodju
  - **Uravnal. orodje z obrabo, COR\_TYPE\_DRESSTOOL**  
Odstranitev materiala na uravnalnem orodju
- Znotraj funkcije MOD **Zunanji dostop** je bila dodana povezana funkciji HEROS **Certifikati in ključi**. S to funkcijo lahko prek SSH definirate nastavitve za varne povezave.
- **Strežnik OPC UA NC** omogoča dostop aplikacij odjemalca do podatkov o orodju krmiljenja. Podatke o orodju lahko berete in zapisujete.  
**Strežnik OPC UA NC** ne nudi dostopa do preglednic brusilnih in uravnalnih orodij (možnost št. 156).

**Spremenjene funkcije 34059x-16**

- S funkcijami **TABDATA** lahko do preglednice referenčnih točk dostopate tako z branjem kot pisanjem.

**Dodatne informacije:** "Dostop do vrednosti preglednice",  
Stran 367

- Prikazovalnik **CAD-Viewer** je bil razširjen na naslednji način:
  - Prikazovalnik **CAD-Viewer** interno vedno računa v mm. Če izberete mersko enoto, prikazovalnik **CAD-Viewer** vse mere preračuna v palce.
  - S simbolom **Prikaži stranske vrstice** lahko okno Pogled seznama povečate na polovico zaslona.
  - Krmiljenje v oknu Informacije o elementih vedno prikazuje koordinate **X, Y** in **Z**. Če je 2D-način aktiven, krmiljenje koordinato **Z** prikazuje v sivi barvi.
  - Prikazovalnik **CAD-Viewer** tudi kroge prepozna kot obdelovalne položaje, ki so sestavljeni iz dveh polkrogov.
  - Informacije glede referenčne točke obdelovanca in ničelne točke obdelovanca lahko shranite v eni datoteki ali odložišču, tudi brez možnosti programske opreme št. 42 Uvoz CAD.

**Dodatne informacije:** "Prezem podatkov iz CAD-datotek",  
Stran 453

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

- Simulacija upošteva naslednje stolpce preglednice orodij:
  - **R\_TIP**
  - **LU**
  - **RN**
- Krmiljenje upošteva naslednje NC-funkcije v načinu delovanja **Test programa:**
  - **FN 27: TABWRITE** (DIN/ISO: **D27**)
  - **FUNCTION FILE**
  - **FUNCTION FEED DWELL**
- Proizvajalec stroja lahko definira najv. 20 komponent, ki krmiljenje nadzoruje s pomočjo nadzora komponent.
- Če je aktiven krmilnik, potem krmiljenje med potekom programa na zaslonu prikazuje podajanje orodja. Če se premika samo trenutno izbrana os, krmiljenje prikazuje pomik osi.
- V pogledu obrazca upravljanja orodij je bilo pri brusilnih orodjih (možnost št. 156) odstranjeni potrditveno polje **HW**.
- Pri brusilnih orodjih tipa **Brusilno kolo, GRIND\_T** lahko urejate parameter **ALPHA**.
- Minimalna vrednost vnosa stolpca **FMAX** preglednice tipalnega sistema je bila spremenjena iz -9999 na +10.
- Največje območje vnosa stolpcev **LTOL** in **RTOL** preglednice palet je bilo od 0 do 0,9999 mm povečano na 0,0000 do 5,0000 mm.
- Največje območje vnosa stolpcev **LBREAK** in **RBREAK** preglednice palet je bilo od 0 do 0,9999 mm povečano na 0,0000 do 9,0000 mm.
- Krmiljenje ne podpira več dodatne upravljalne postaje ITC 750.
- Orodje HEROS **Diffuse** je bilo odstranjeno.

- V oknu **Certifikati in ključi** lahko v območju **Zunanje upravljana datoteka ključa SSH** izberete datoteko z dodatnimi javnimi SSH-ključi. Na ta način lahko uporabite ključ SSH, brez da bi ga prenesli v krmiljenje.
- V oknu **Omrežne nastavitve** lahko izvažate ali uvažate obstoječe omrežne konfiguracije.
- S strojnimi parametrom **allowUnsecureLsv2** (št. 135401) in **allowUnsecureRpc** (št. 135402) proizvajalec stroja definira, ali krmiljenje nevarne povezave LSV2 ali RPC blokira tudi ob neaktivnem upravljanju uporabnikov. Ti strojni parametri se nahajajo v podatkovnem objektu **CfgDncAllowUnsecur** (135400). Če krmiljenje prepozna nevarno povezavo, prikaže naslednje informacije.

**Nove funkcije ciklov 34059x-17**

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje**

- Cikel **1416 TIPANJE PRESEČIŠČA** (ISO: **G1416**)  
S tem ciklom določite presečišče dveh robov. Cikel skupno potrebuje štiri tipalne točke, na vsakem robu dva položaja. Cikel lahko uporabite v treh ravninah objekta **XY**, **XZ** in **YZ**.
- Cikel **1404 PROBE SLOT/RIDGE** (ISO: **G1404**)  
S tem ciklom določite sredino in širino utora ali stojine. Krmiljenje začne postopek tipanja z dvema nasproti ležečima tipalnima točkama. Utor ali stojino lahko določite tudi z vrtenjem.
- Cikel **1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT** (ISO: **G1430**)  
S tem ciklom določite posamezni položaj tipalnega zatiča v obliki črke L. Z obliko tipalnega cikla lahko krmiljenje tipa spodreze.
- Cikel **1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (ISO: **G1434**)  
S tem ciklom določite sredino in širino utora ali stojine s tipalnim zatičem v obliki črke L. Z obliko tipalnega cikla lahko krmiljenje tipa spodreze. Krmiljenje začne postopek tipanja z dvema nasproti ležečima tipalnima točkama.

### Spremenjene funkcije ciklov 34059x-17

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave

- Cikel **277 OCM IZDEL.POSN.ROBA** (ISO: **G277**, možnost št. 167) nadzoruje poškodbe kontur na dnu s konico orodja. Konica orodja nastane iz polmera **R**, polmera konice orodja **R\_TIP** in kota konice **T-ANGLE**.
- Cikel **292 IPO. VRTENJE ZA KON.** (ISO: **G292**, možnost št. 96) je bil razširjen s parametrom **Q592 VRSTA DIMENZIJE**. V tem parametru določite, ali je kontura določena z merami polmera ali merami premera.
- Naslednji cikli upoštevajo dodatne funkcije **M109** in **M110**:
  - Cikel **22 PRAZNIJENJE** (ISO: G122)
  - Cikel **23 GLOBINSKO RAVNANJE** (ISO: G123)
  - Cikel **24 RAVNANJE STRANSKO** (ISO: G124)
  - Cikel **25 POTEK KONTURE** (ISO: G125)
  - Cikel **275 BREZVRT. KONT. UTOR** (ISO: G275)
  - Cikel **276 KONTURNI SEGMENT 3D** (ISO: G276)
  - Cikel **274 OCM STR. FINO REZK.** (ISO: G274, možnost št. 167)
  - Cikel **277 OCM IZDEL.POSN.ROBA** (ISO: G277, možnost št. 167)
  - Cikel **1025 KONTURA BRUSENJA** (ISO: G1025, možnost št. 156)

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje

- Protokol cikla **451 IZMERA KINEMATIKE** (ISO: **G451**, možnost št. 48) pri aktivni možnosti programske opreme št. 52 KinematicsComp prikazuje učinkovite kompenzacije napake položaja kota (**locErrA/locErrB/locErrC**).
- Protokol ciklov **451 IZMERA KINEMATIKE** (ISO: **G451**) in **452 KOMPENZ. PREDNAST.** (ISO: **G452**, možnost št. 48) vsebuje diagrame z izmerjenimi in optimiranimi napakami posameznih merilnih položajev.
- V ciklu **453 KINEMATICNA MREZA** (ISO: **G453**, možnost št. 48) lahko način **Q406=0** uporabljate tudi brez možnosti št. #52 KinematicsComp.
- Cikel **460 UMERJANJE TIPAL. SIST. NA KROGLI** (ISO: **G460**) določa polmer, po potrebi dolžino, sredinski zamik in kot vretena tipalnega zatiča v obliki črke L.
- Cikla **444 TIPANJE 3D** (ISO: **G444**) in **14xx** podpirata tikanje s tipalnim zatičem v obliki črke L.

# 2

**Prvi koraki**

## 2.1 Pregled

To poglavje bi vam naj pomagalo, da se hitro seznanite z najpomembnejšimi funkcijami krmiljenja. Podrobnejše informacije o posamezni temi najdete v pripadajočih opisih, na katere je vsakič opozorjeno.

V tem poglavju so obravnavane naslednje teme:

- Vklop stroja
- Programiranje obdelovanca



Naslednje teme najdete v uporabniškem priročniku Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov:

- Vklop stroja
- Grafično testiranje obdelovanca
- Priprava orodja
- Priprava obdelovanca
- Obdelava obdelovanca



## 2.2 Vklop stroja

### Preklic prekinitve napajanja in

#### NEVARNOST

##### Pozor, nevarnost za uporabnika!

Zaradi strojev in strojnih komponent vedno nastajajo mehanske nevarnosti. Električna, magnetna in elektromagnetna polja so posebej nevarna za osebe s srčnimi spodbujevalniki in vsadki. Nevarnost se začne z vklopom stroja!

- ▶ Upoštevajte priročnik za stroj
- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in varnostne simbole
- ▶ Uporabite varnostne naprave



Upoštevajte priročnik za stroj!

Vklop stroja in primik na referenčne točke sta funkciji, ki sta odvisni od stroja.

Za vklop stroja upoštevajte naslednji postopek:

- ▶ Vključite napajalno napetost za krmiljenje in stroj
- > Krmiljenje zažene operacijski sistem. Ta postopek lahko traja nekaj minut.
- > Nato krmiljenje v glavi zaslona prikaže pogovorno okno za prekinitve napajanja.

**CE**

- ▶ Pritisnite tipko **CE**
- > Krmiljenje prevede program PLC.

**I**


- ▶ Vključite krmilno napetost
- > Krmiljenje se nahaja v načinu delovanja **Ročno obratovanje**.



Odvisno o vašega stroja so za izvedbo NC-programov potrebni nadaljnji koraki.

#### Podrobne informacije o tej temi

- Vklop stroja  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

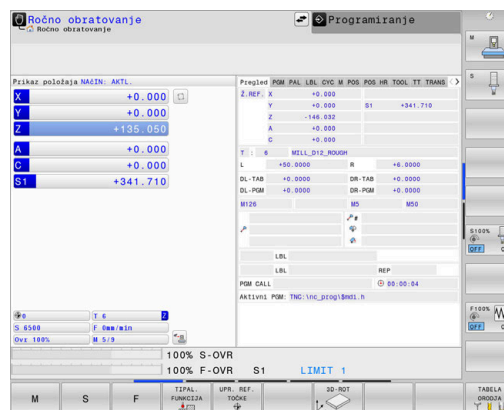

## 2.3 Programiranje prvega dela

### Izbira načina delovanja

NC-programe lahko ustvarjate izključno samo v načinu delovanja

#### Programiranje:



 




- ▶ Pritisnite tipko za način delovanja
  - > Krmiljenje preklopi v način delovanja
- Programiranje.**

#### Podrobne informacije o tej temi

- Načini delovanja  
**Dodatne informacije:** "Programiranje", Stran 75

### Pomembni upravljalni elementi krmiljenja

Tipka	Funkcije za izvajanje pogovornega okna
	Potrditev vnosa in aktiviranje naslednjega vprašanja v pogovornem oknu
	Preskok vprašanja v pogovornem oknu
	Predčasno dokončanje pogovornega okna
	Izhod iz pogovornega okna, preklic vnosa
	Gumbi na zaslonu, s katerimi izbirate funkcije glede na aktivno stanje delovanja

#### Podrobne informacije o tej temi

- Ustvarjanje in spreminjanje NC-programov  
**Dodatne informacije:** "Urejanje NC-programa", Stran 99
- Pregled tipk  
**Dodatne informacije:** "Upravljalni elementi krmiljenja", Stran 2

## Odpiranje novega NC-programa/upravljanje datotek

Za ustvarjanje novega NC-programa sledite naslednjemu postopku:

PGM  
MGT


- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.  
Upravljanje datotek krmiljenja ima podobno zgradbo kot upravljanje datotek v osebnem računalniku z brskalnikom Windows Explorer. Z upravljanjem datotek upravljate podatke v internem pomnilniku krmiljenja.
- ▶ Izberite mapo
- ▶ Vnesite poljubno ime datoteke s končnico **.I**

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje vas vpraša po merski enoti novega NC-programa.

MM

- ▶ Pritisnite gumb zelene merske enote **MM** ali **INCH**.

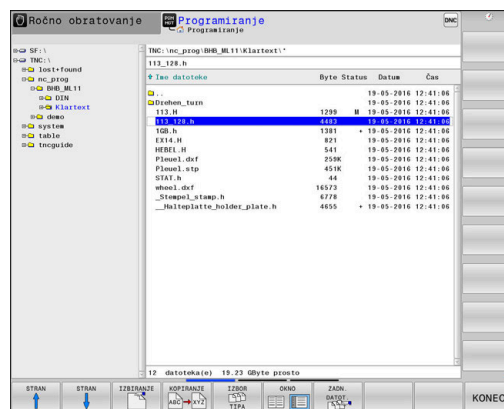

Krmiljenje samodejno ustvari prvi in zadnji NC-niz NC-programa. Teh NC-nizov nato ne morete več spreminjati.

### Podrobne informacije o tej temi

- Upravljanje datotek  
**Dodatne informacije:** "Upravljanje datotek", Stran 105
- Ustvarjanje novega NC-programa  
**Dodatne informacije:** "Odpiranje in vnos NC-programov", Stran 92


## Določanje surovca

Ko odprete novi NC-program, lahko določite surovec. Kvader določite z vnosom točk MIN. in MAKS. glede na izbrano referenčno točko.

Ko z gumbom izberete zeleno obliko surovca, krmiljenje samodejno zažene določanje surovca in vpraša po potrebnih podatkih surovca.

Za določanje pravokotnega surovca sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Pritisnite gumb zelenega surovca kvadra
- ▶ **os vretena Z - ravnina XY**: vnesite aktivno os vretena. G17 je shranjen kot prednastavitev in ga prevzemite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: minimum X**: vnesite najmanjšo koordinato X surovca glede na referenčno točko, npr. 0, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: minimum Y**: vnesite najmanjšo koordinato Y surovca glede na referenčno točko, npr. 0 in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: minimum Z**: vnesite najmanjšo koordinato Z surovca glede na referenčno točko, npr. -40, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: maksimum X**: vnesite največjo koordinato X surovca glede na referenčno točko, npr. 100, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: maksimum Y**: vnesite največjo koordinato Y surovca glede na referenčno točko, npr. 100 in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ **Definicija sur. dela: maksimum Z**: vnesite največjo koordinato Z surovca glede na referenčno točko, npr. 0, in potrdite s tipko **ENT**
- > Krmiljenje zapre pogovorno okno.

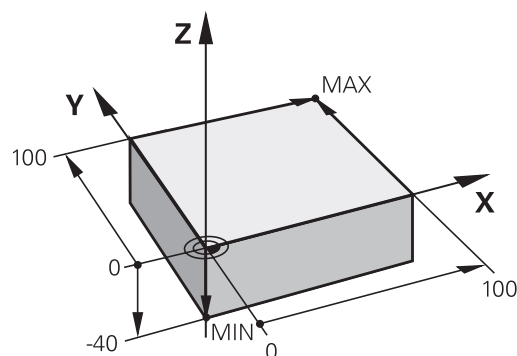

Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.

Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.

### Primer

```
%NEU G71 *
```

```
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*
```

```
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*
```

```
N99999999 %NEU G71 *
```

### Podrobne informacije o tej temi

- Definiranje surovca  
**Dodatne informacije:** "Odpiranje novega NC-programa",  
Stran 96

## Zgradba programa

NC-programi morajo biti po možnosti vedno podobno zgrajeni. To izboljša preglednost, pospeši programiranje in zmanjša možnost napak.

### Priporočena zgradba programa pri preprostih, običajnih obdelavah kontur

#### Primer

%BSPCONT G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z...*
N20 G31 X... Y... Z...*
N30 T5 G17 S5000*
N40 G00 G40 G90 Z+250 M3*
N50 X... Y...*
N60 G01 Z+10 F3000 M8*
N70 X... Y... RL F500*
...
N160 G40 ... X... Y... F3000 M9*
N170 G00 Z+250 M2*
N99999999 BSPCONT G71 *

- 1 Priklic orodja, definiranje orodne osi
- 2 Odmik orodja, vklop vretena
- 3 Predpozicioniranje v obdelovani ravnini, v bližini začetne točke konture
- 4 Predpozicioniranje nad obdelovancem ali na globini, po potrebi vklop hladila
- 5 Premik na konturo
- 6 Obdelava konture
- 7 Odmik s konture
- 8 Odmik orodja, konec NC-programa

#### Podrobne informacije o tej temi

- Programiranje kontur  
**Dodatne informacije:** "Programiranje premikov orodja za obdelavo", Stran 140

## Priporočena zgradba programa pri preprostih programih ciklov

### Primer

<code>%BSBCYC G71 *</code>
<code>N10 G30 G71 X... Y... Z...*</code>
<code>N20 G31 X... Y... Z..*</code>
<code>N30 T5 G17 S5000*</code>
<code>N40 G00 G40 G90 Z+250 M3*</code>
<code>N50 G200...*</code>
<code>N60 X... Y...*</code>
<code>N70 G79 M8*</code>
<code>N80 G00 Z+250 M2*</code>
<code>N99999999 BSBCYC G71 *</code>

- 1 Priklic orodja, definiranje orodne osi
- 2 Odmik orodja, vklop vretena
- 3 Definiranje obdelovalnega cikla
- 4 primik na obdelovalni položaj
- 5 Priklic cikla, vklop hladila
- 6 Odmik orodja, konec NC-programa

### Podrobne informacije o tej temi

- Programiranje ciklov  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**




 
## Programiranje enostavne konture

Konturo, ki je prikazana na desni strani, želite rezkati do globine 5 mm. Določili ste že definicijo surovca.

Ko s funkcijsko tipko odprete NC-niz, vnesite vse podatke, ki jih krmiljenje zahteva v zgornji vrstici na zaslonu.

Za programiranje konture upoštevajte naslednji postopek:


### Priklic orodja

- |   |   |
|---|---|
|  | ▶ Pritisnite tipko <b>PRIKLIC ORODJA</b>            |
|   | ▶ Vnesite podatke o orodju, npr. številka orodja 16 |
|  | ▶ Potrdite s tipko <b>ENT</b>                       |
|  | ▶ Orodno os <b>G17</b> potrdite s tipko <b>ENT</b>  |
|   | ▶ Vnesite število vrtljajev vretena, npr. 6500      |
|  | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>                     |
|   | ▶ Krmiljenje konča NC-niz.                          |




 




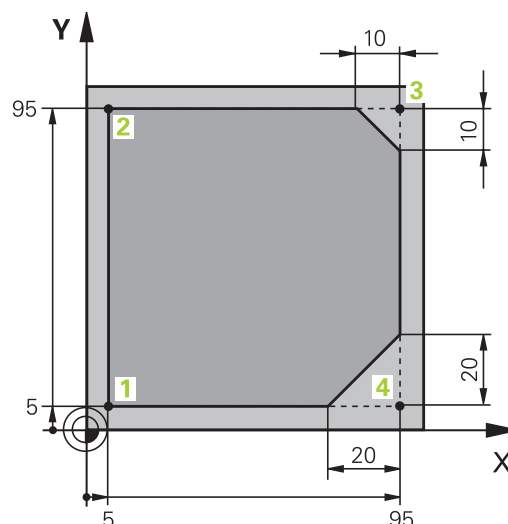



Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.







 
Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.








 
**Odmik orodja**

-  ▶ Pritisnite tipko **L**
  -  ▶ Pritisnite levo puščično tipko  
> Krmiljenje odpre razpon vnosa za funkcije G.
  -  ▶ Pritisnite gumb **G00**  
> Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
- Izbirno:
-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici  
▶ Vnesite **0**
  -  ▶ Potrdite s tipko **ENT**  
> Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
  -  ▶ Pritisnite gumb **G90**  
> Krmiljenje obdela vnesene absolutne vrednosti.
  -  ▶ Pritisnite tipko za os **Z**  
▶ Vnesite vrednost odmika, npr. 250 mm
  -  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
  -  ▶ Pritisnite gumb **G40**  
> Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.  
▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. **M3**, vklop vretena
  -  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**  
> Krmiljenje shrani niz premikanja.




 
 

 
**Orodje predpozicionirajte v obdelovalni ravnini**

-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici  
▶ Vnesite **0**
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**  
> Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
-  ▶ Pritisnite tipko za os **X**  
▶ Vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite premakniti, npr. -20 mm
-  ▶ Pritisnite tipko za os **Y**  
▶ Vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite premakniti, npr. -20 mm
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**  
> Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.  
▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo **M**
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**  
> Krmiljenje shrani niz premikanja.

**Orodje pozicionirajte v globini**





 
 
 
 
 
 
-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite **0**
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- > Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
-  ▶ Pritisnite tipko za os **Z**
- ▶ Vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite premakniti, npr. -5 mm
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**
- > Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.
- ▶ Vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. **M8**, vklop hladila
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
- > Krmiljenje shrani niz premikanja.

**Mehak primik na konturo**

-  ▶ Pritisnite tipko **L**
- ▶ Vnesite koordinate začetne točke konture **1**
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Pritisnite gumb **G41**
- > Krmiljenje aktivira popravek polmera levo.
- ▶ Vnesite vrednost za obdelovalni pomik, npr. 700 mm/min
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite **26**
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
- > Krmiljenje odpre ukaz **G26**, mehak primik na konturo.
- ▶ Vnesite zaokroževalni radij vstopnega kroga, npr. 8 mm
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
- > Krmiljenje shrani primik.



**Obdelava konture**

- |   |   |
|---|---|
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>L</b>   |
|   | ▶ Vnesite spremenjene koordinate konturne točke <b>2</b> , npr. <b>Y 95</b>                     |
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |
|   | ▶ Krmiljenje prevzame spremenjeno vrednost in ohrani vse druge informacije predhodnega NC-niza. |
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>L</b>   |
|   | ▶ Premaknite spremenjene koordinate konturne točke <b>3</b> , npr. <b>X 95</b>                  |
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>CHF</b>   |
|   | ▶ Vnesite širino posnetega roba <b>G24</b> na konturni točki <b>3</b> , 10 mm                   |
|    | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |
|   | ▶ Krmiljenje shrani primik na koncu linearnega niza.  |
|   | ▶ Pritisnite tipko <b>L</b>   |
|   | ▶ Vnesite spremenjene koordinate konturne točke <b>4</b>  |
|  | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |
|  | ▶ Pritisnite tipko <b>CHF</b>   |
|   | ▶ Vnesite širino posnetega roba <b>G24</b> na konturni točki <b>4</b> , 20 mm                   |
|  | ▶ Pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |

### Zaključek konture in mehak odmik z nje



- ▶ Pritisnite tipko **L**
- ▶ Vnesite spremenjene koordinate konturne točke **1**



- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**



- ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite **27**



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**
- > Krmiljenje odpre ukaz **G27**, mehak odmik od konture.
- ▶ Vnesite zaokroževalni radij izstopnega kroga, npr. 8 mm



 
- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
- > Krmiljenje shrani odmik.



- ▶ Pritisnite tipko **L**
- ▶ Vnesite koordinate zunaj obdelovanca v smereh X in Y, npr. **X -20 Y -20**



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**



- ▶ Pritisnite gumb **G40**
- > Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.
- ▶ Vnesite vrednost pomika za pozicioniranje, npr. 3000 mm/min









- ▶ Pritisnite tipko **ENT**
- ▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. M9, izklop hladila



- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
- > Krmiljenje shrani vneseni niz premikanja.

### Odmik orodja

-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite **O**
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
- ▶ Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
-  ▶ Pritisnite tipko za os **Z**
- ▶ Vnesite vrednost odmika, npr. 250 mm
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
  
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**
- ▶ Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.
- ▶ Vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. **M30** za konec programa
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
- ▶ Krmiljenje shrani niz premikanja in konča NC-program.

### Podrobne informacije o tej temi


- Celotni primer z NC-nizi  
**Dodatne informacije:** "Primer: premočrtni premiki in posneti robovi kartezično", Stran 164
- Ustvarjanje novega NC-programa  
**Dodatne informacije:** "Odpiranje in vnos NC-programov", Stran 92
- Premik na konture/odmik s kontur  
**Dodatne informacije:** "Premik na in odmik od konture", Stran 142
- Programiranje kontur  
**Dodatne informacije:** "Pregled poti gibanja", Stran 153
- Popravek polmera orodja  
**Dodatne informacije:** "Popravek polmera orodja", Stran 134
- Dodatne funkcije M  
**Dodatne informacije:** "Dodatne funkcije za nadzor teka programa, vreteno in hladilo", Stran 221

## Ustvarjanje programa cikla

Vrtine (globina 20 mm), ki so prikazane na sliki desno, želite izdelati s standardnim ciklom vrtanja. Določili ste že definicijo surovca.


### Priklic orodja

- TOOL CALL
  - ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC ORODJA**
  - ▶ Vnesite podatke o orodju, npr. številka orodja 5
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ENT
  - ▶ Orodno os **G17** potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Vnesite število vrtljajev vretena, npr. 4500
- ENT
  - ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
  - ▶ Krmiljenje konča NC-niz.

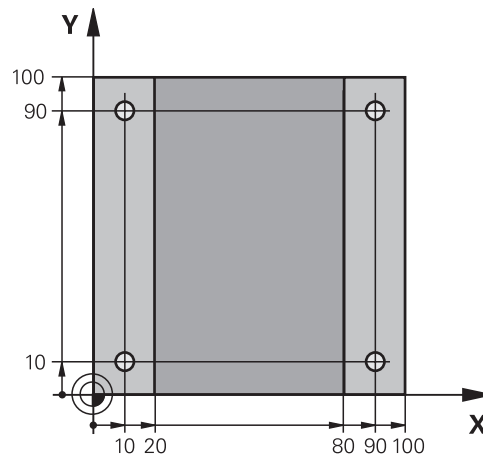



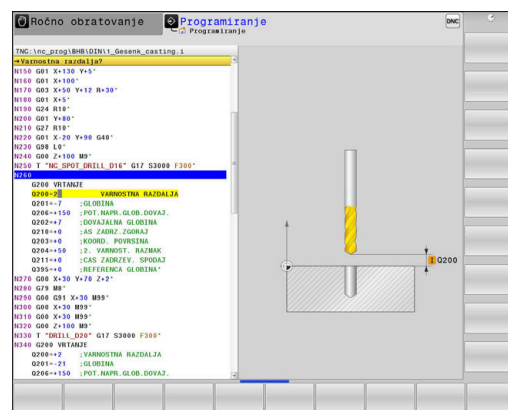

### Odmik orodja


 




- L
  - ▶ Pritisnite tipko **L**
- ←
  - ▶ Pritisnite levo puščično tipko
  - ▶ Krmiljenje odpre razpon vnosa za funkcije G.
- G00
  - ▶ Pritisnite gumb **G00**
  - ▶ Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
- Izbirno:
  - G
    - ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
    - ▶ Vnesite **0**
  - ENT
    - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
    - ▶ Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
  - G90
    - ▶ Pritisnite gumb **G90**
    - ▶ Krmiljenje obdela vnesene absolutne vrednosti.
  - Z
    - ▶ Pritisnite tipko za os **Z**
    - ▶ Vnesite vrednost odmika, npr. 250 mm
  - ENT
    - ▶ Pritisnite tipko **ENT**
  - G40
    - ▶ Pritisnite gumb **G40**
    - ▶ Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.
    - ▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. **M3**, vklop vretena
  - END
    - ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
    - ▶ Krmiljenje shrani niz premikanja.















**Definiranje cikla**

  -  ▶ Pritisnite tipko **CYCL DEF**
-  ▶ Pritisnite gumb **VRTANJE/ NAVOJ**
-  ▶ Pritisnite gumb **200**  
 > Krmiljenje zažene pogovorno okno za določanje cikla.  
 ▶ Vstavite parameter cikla
-  ▶ Vsak vnos potrdite s tipko **ENT**  
 > Krmiljenje prikazuje grafiko, na kateri so prikazani posamezni parametri cikla.

**Priključite cikel na obdelovalnih položajih**

-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici  
 ▶ Vnesite **0**  
 > Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.  
 ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Vnesite koordinate prvega položaja
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**  
 > Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.  
 ▶ Vnesite dodatno funkcijo **M99**, priklic cikla
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**  
 > Krmiljenje shrani NC-niz.
-  ▶ Pritisnite tipko **G**  
 ▶ Vnesite **0**
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**  
 ▶ Vnesite koordinate drugega položaja
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**  
 > Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.  
 ▶ Vnesite dodatno funkcijo **M99**, priklic cikla
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**  
 > Krmiljenje shrani NC-niz.  
 ▶ Programirajte vse položaje in priključite z **M99**

**Odmik orodja**

-  ▶ Pritisnite tipko **G** na črkovni tipkovnici
-  ▶ Vnesite **0**
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
-  ▶ Krmilni sistem poganja NC-niz v hitrem teku.
-  ▶ Pritisnite tipko za os **Z**
-  ▶ Vnesite vrednost odmika, npr. 250 mm
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**
  
-  ▶ Pritisnite gumb **G40**
-  > Krmiljenje ne aktivira popravka polmera.
-  ▶ Vnesite dodatno funkcijo **M**, npr. **M30** za konec programa
  
-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
-  > Krmiljenje shrani niz premikanja in konča NC-program.

## Primer

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	Določitev surovca
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T5 G17 S4500*	Priklic orodja
N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*	Odmik orodja, vklop vretena
N50 G200 VRTANJE	Definiranje cikla
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-20 ;GLOBINA	
Q206=250 ;POT.NAPR.GLOB.DOVAJ.	
Q202=5 ;DOVAJALNA GLOBINA	
Q210=0 ;AS ZADRZ.ZGORAJ	
Q203=-10 ;KOORD. POVRSINA	
Q204=20 ;2. VARNOST. RAZMAK	
Q211=0.2 ;CAS ZADRZEZEV. SPODAJ	
Q395=0 ;REFERENCA GLOBINA	
N60 G00 X+10 Y+10 G40 M8 M99*	Vklop hladila, priklic cikla
N70 G00 X+10 Y+90 G40 M99*	Priklic cikla
N80 G00 X+90 Y+10 G40 M99*	Priklic cikla
N90 G00 X+90 Y+90 G40 M99*	Priklic cikla
N100 G00 Z+250 M30*	Odmik orodja, konec programa
N99999999 %C200 G71 *	

## Podrobne informacije o tej temi

- Ustvarjanje novega NC-programa  
**Dodatne informacije:** "Odpiranje in vnos NC-programov", Stran 92
- Programiranje ciklov  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**





# 3


**Osnove**

### 3.1 TNC 640

Krmiljenja HEIDENHAIN TNC so krmiljenja za delavnice, s katerimi lahko običajne rezkalne in vrtalne obdelave programirate neposredno na stroju v enostavno razumljivem navadnem besedilu. Namenjeni so uporabi na rezkalnih, vrtalnih strojih in obdelovalnih centrih z do 24 osmi. Dodatno lahko programirno nastavite tudi kotni položaj vretena.

Na vgrajeni trdi disk lahko shranite poljubno število NC-programov, tudi če so bili ustvarjeni na drugih napravah. Za hitre izračune lahko kadarkoli priključete kalkulator.

Nadzorna plošča in zaslonski prikaz sta oblikovana pregledno, da lahko do vseh funkcij dostopate hitro in enostavno.

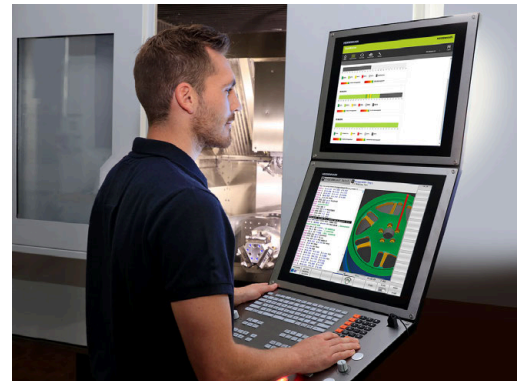

#### HEIDENHAIN-navadno besedilo in po DIN/ISO

Ustvarjanje programov je še posebej preprosto v uporabniku prijaznem navadnem besedilu HEIDENHAIN, programskem jeziku za delavnico v pogovornih oknih. Programirna grafika predstavlja posamezne obdelovalne korake med vnosom programa. Če NC-ju primerna risba ni na voljo, je lahko v dodatno pomoč prosto programiranje kontur FK. Grafična simulacija obdelave obdelovancev je mogoča tako med programskim testom kot tudi med potekom programa.

Dodatno lahko krmiljenje programirate tudi v skladu z DIN/ISO.

NC-program lahko vnesete in testirate tudi medtem, ko drugi NC-program ravno obdeluje obdelovanec.

#### Združljivost


NC-programe, ki ste jih ustvarili na krmiljenjih HEIDENHAIN (od TNC 150 B naprej), lahko TNC 640 izvaja samo pogojno. Če NC-nizi vsebujejo neveljavne elemente, jih krmiljenje pri odpiranju datoteke označi s sporočilom o napaki ali kot nize NAPAKA.

## 3.2 Zaslon in nadzorna plošča

### Zaslon

Krmiljenje prejmete skupaj z 19-palčnim zaslonom.

- 1 Zgornja vrstica  
Pri vklopljenem krmiljenju prikazuje zaslon v zgornji vrstici izbrani način delovanja: levo strojne načine delovanja in desno programirne načine delovanja. V večjem polju glave je prikazan način delovanja, na katerega je preklopljen zaslon: tukaj se prikažejo vprašanja in sporočila (razen, če krmiljenje prikazuje samo grafiko).
- 2 Gumbi  
V nogi krmiljenje v orodni vrstici prikazuje nadaljnje funkcije. Te funkcije izbirate s tipkami, ki so pod njimi. Za lažjo predstavo prikazujejo ozke vrstice neposredno nad orodno vrstico število orodnih vrstic, ki jih lahko izberete z zunaj razporejenimi preklopnimi gumbi. Aktivna orodna vrstica je prikazana kot modra vrstica
- 3 Tipke za izbiro gumbov
- 4 Preklopní gumbi
- 5 Tipka za določitev postavitve zaslona
- 6 Tipka za preklop zaslona za načine delovanja stroja, programirne načine delovanja in tretje namizje
- 7 Tipke za izbiro gumbov, ki jih določi proizvajalec stroja
- 8 Preklopní gumbi za gumbes proizvajalca stroja

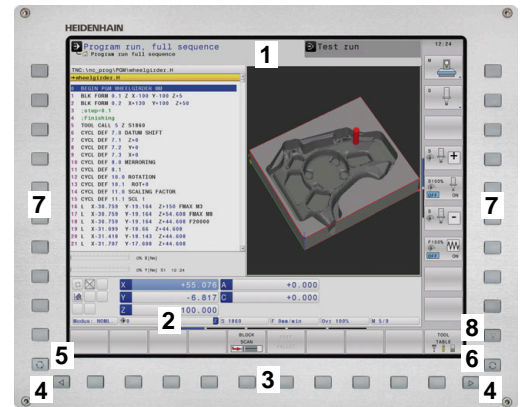

Če TNC 640 uporabljate z upravljanjem na dotik, lahko nekatere pritiske tipk zamenjate z gibi.

**Dodatne informacije:** "Upravljanje z zaslonom na dotik", Stran 531

### Določanje postavitve zaslona

Uporabnik izbere postavitev zaslona. Krmiljenje lahko, npr. v načinu delovanja **Programiranje**, v levem oknu prikaže NC-program ter hkrati v desnem programirno grafiko. Izbirno je lahko v desnem oknu prikazana tudi zgradba programa ali izključno samo NC-program v velikem oknu. Katera okna lahko krmiljenje prikaže, je odvisno od izbranega načina delovanja.

Določanje postavitve zaslona:



- ▶ Pritisnite tipko **Postavitve zaslona**: orodna vrstica prikazuje možne postavitve zaslona  
**Dodatne informacije:** "Načini delovanja", Stran 74



- ▶ Postavitve zaslona izberite z gumbom.

## Nadzorna plošča

TNC 640 lahko prejmete skupaj z vgrajeno nadzorno ploščo. Slika desno zgoraj prikazuje tipke zunanje nadzorne plošče:

- 1 Alfaniumerična tipkovnica za vnos besedil, imen datotek in za DIN/ISO-programiranje
- 2
  - Upravljanje datotek
  - Kalkulator
  - Funkcija MOD
  - Funkcija POMOČ
  - Prikaz sporočil o napakah
  - Preklop zaslona med načini delovanja
- 3 Programirni načini
- 4 Strojni načini
- 5 Odpiranje programirnih pogovornih oken
- 6 Puščične tipke in tipka **GOTO**
- 7 Vnos vrednosti in izbira osi
- 8 Tipkovnica:
- 9 Miškina tipka
- 10 Priključek USB



Funkcije posameznih tipk so povzete na hrbtni strani naslovnice.



Če TNC 640 uporabljate z upravljanjem na dotik, lahko nekatere pritiske tipk zamenjate z gibi.

**Dodatne informacije:** "Upravljanje z zaslonom na dotik", Stran 531



Upoštevajte priročnik za stroj!

Nekateri proizvajalci strojev ne uporabljajo standardne nadzorne plošče HEIDENHAIN.

Tipke, kot sta npr. **NC-zagon** ali **NC-zaustavitev**, so opisane v priročniku za stroj.

**Čiščenje**

**i** Uporabljajte delovne rokavice, da zagotovite čistočo.

Ohranite funkcionalnost enote tipkovnice, tako da uporabljate izključno čistila, ki so dokazano anionski ali neionski tenzidi.

**i** Čistil ne nanašajte neposredno na enoto tipkovnice, temveč z njimi navlažite primerno čistilno krpo.

Pred čiščenjem enote tipkovnice izklopite krmiljenje.

**i** Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev ali pripomočkov, da ne poškodujete enote tipkovnice:

- Agresivna topila
- Sredstva za poliranje
- Stisnjeni zrak
- Parni čistilniki

**i** Sledilna kroglica ne potrebuje rednega vzdrževanja. Čiščenje je potrebno šele po izgubi funkcionalnosti.

Če enota tipkovnice vsebuje sledilno kroglico, pri čiščenju ravnajte na naslednji način:

- ▶ Izklopite krmiljenje
- ▶ Obrnite snemljiv obroč za 100° v nasprotni smeri urinega kazalca
- ▶ Snemljiv obroč se pri obračanju dvigne iz enote tipkovnice.
- ▶ Odstranite snemljiv obroč
- ▶ Odstranite kroglico
- ▶ Previdno odstranite pesek, ostružke in prah z območja lupine.

**i** Praske na območju lupine lahko poslabšajo ali onemogočijo delovanje.

- ▶ Na čisto krpo, ki ne pušča vlaken, nanesite majhno količino čistila z vsebnostjo izopropanola

**i** Upoštevajte napotke za čistilo.

- ▶ S krpo previdno obrišite območje lupine, dokler ne odstranite vseh prog in madežev.


### Zamenjava pokrovčkov tipk

Če potrebujete zamenjavo za pokrovčke tipk na enoti tipkovnice, se lahko obrnete na podjetje HEIDENHAIN ali proizvajalca stroja.



Tipkovnica mora biti v celoti opremljena, sicer zaščitni razred IP54 ni zagotovljen.


Pokrovčke tipk zamenjate na naslednji način:

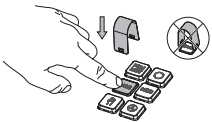


- ▶ Orodje za snemanje (ID 1325134-01) potisnite preko pokrovčka tipke, dokler se prijemala ne zaskočijo.



 Če pritisnete tipko, lahko lažje vstavite orodje za snemanje.



- ▶ Odstranite pokrovček tipke

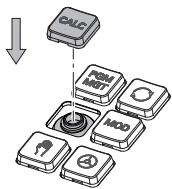

- ▶ Na tesnilo namestite pokrovček tipke in ga močno pritisnite



Tesnilo ne sme biti poškodovano, sicer zaščitni razred IP54 ni zagotovljen.

- ▶ Preverite prileganje in delovanje

## Extended Workspace Compact

 
24-palčni zaslon ponuja v prečnem formatu dodatno delovno površino levo poleg krmilnega vmesnika. Ta dodatni prostor vam omogoča, da lahko poleg zaslona krmiljenja odprete tudi druge aplikacije in imate obdelavo pred očmi.

Ta postavitve se imenuje **Extended Workspace Compact** ali **Sidescreen** ter ponuja številne večdotične funkcije.

V povezavi z možnostjo **Extended Workspace Compact** krmiljenje ponuja naslednje možnosti prikaza:

- Razdelitev na krmilni vmesnik in dodatno delovno površino za aplikacije
- Celozaslonski način krmilnega vmesnika
- Celozaslonski način za aplikacije

Če preklopite na celozaslonski način, lahko za zunanje aplikacije uporabite tipkovnico HEIDENHAIN.



Podjetje HEIDENHAIN alternativno drug zaslon za krmiljenje ponuja kot možnost **Extended Workspace Comfort**. **Extended Workspace Comfort** ponuja istočasni celozaslonski pogled krmiljenja in zunanje aplikacije.

## Območja zaslona

Možnost **Extended Workspace Compact** je razdeljena na naslednja območja:

### 1 Standarden JH

V tem območju je prikazan krmilni vmesnik.

### 2 Razširjen JH

V tem območju so shranjene bližnjice do naslednjih aplikacij podjetja HEIDENHAIN, ki jih je mogoče konfigurirati:

- **Meni HEROS**
- 1. Delovno območje, način delovanja stroja, npr. **Ročni način**
- 2. Delovno območje, način delovanja programiranja, npr. **Programiranje**
- 3. in 4. Delovno območje, prosta uporaba za aplikacije, kot npr. za **Pretvornik CAD**
- Zbirka pogosto uporabljenih gumbov, t.i. bližnjice



Prednosti možnosti **Razširjen JH**:

- Vsak način delovanja ima lastno dodatno orodno vrstico
- Prihrani navigacijo z različnimi ravninami gumbov HEIDENHAIN

### 3 OEM

To območje je rezervirano za aplikacije, ki jih je določil ali sprostil proizvajalec stroja.


Možne vsebine **OEM**:

- Aplikacija Python proizvajalca stroja za prikaz funkcij in stanj stroja
- Vsebina zaslona zunanjega računalnika s pomočjo možnosti **Remote Desktop Manager** (možnost št. 133)



S pomočjo programske možnosti št. 133 **Remote Desktop Manager** lahko na vašem krmiljenju zaženete dodatne aplikacije in jih prikažete na dodatni delovni površini ali v celozaslonskem načinu možnosti **Extended Workspace Compact**, npr. osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows.

Proizvajalec stroja z izbirnim strojnim parametrom **connection** (št. 130001) določi, s katero aplikacijo na stranskem zaslonu je vzpostavljena povezava.

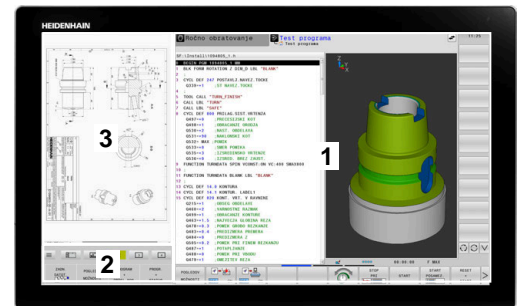

## Usmerjeno krmiljenje

Usmeritev tipkovnice lahko preklaplja med krmilnim vmesnikom in aplikacijo na stranskem zaslonu.

Za preklapljanje usmeritve imate na voljo naslednje možnosti:


- Izberite območje ustrezne aplikacije
- Izberite ikono delovnega območja



### Bližnjice

Glede na usmeritev tipkovnice območje **Razširjen JH** vsebuje kontekstualne bližnjice. Takoj, ko se usmeritev aplikacije nahaja na stranskem zaslonu, bližnjice ponujajo funkcije za preklap pogleda. Če je na stranskem zaslonu odprtih več aplikacij, lahko med njimi preklapljate s pomočjo simbola za preklap.

Celozaslonski način lahko kadar koli zapustite s pomočjo tipke za preklap zaslona ali tipke za način delovanja na enoti tipkovnice.

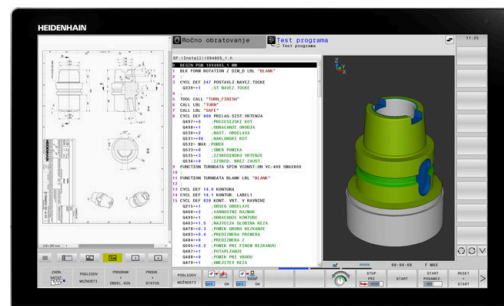

### 3.3 Načini delovanja

#### Ročni način in el. krmilnik

V načinu delovanja **Ročno obratovanje** nastavite stroj. Strojno os lahko pozicionirate ročno ali postopoma in določite referenčno točko.

Za aktivno možnostjo št. 8 lahko vrtite obdelovalno ravnino.

Način delovanja **El. ročno kolo** podpira ročno premikanje strojnih osi s pomočjo elektronskega krmilnika HR.

#### Gumbi za postavitev zaslona



Gumb	Okno
	Položaji
	Levo: položaji, desno: prikaz stanja
	Levo: položaji, desno: obdelovanec
	Levo: položaji, desno: kolizijski objekt in obdelovanec (možnost št. 40)

#### Pozicioniranje z ročnim vnosom

V tem načinu delovanja lahko programirate enostavne premike, npr. za plansko rezkanje ali predpozicioniranje.

#### Gumbi za postavitev zaslona

Gumb	Okno
	NC-program
	Levo: NC-program, desno: prikaz stanja
	Levo: NC-program, desno: obdelovanec
	Levo: NC-program, desno: kolizijski objekt in obdelovanec

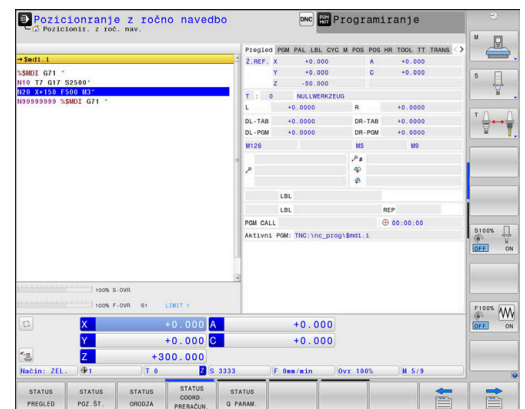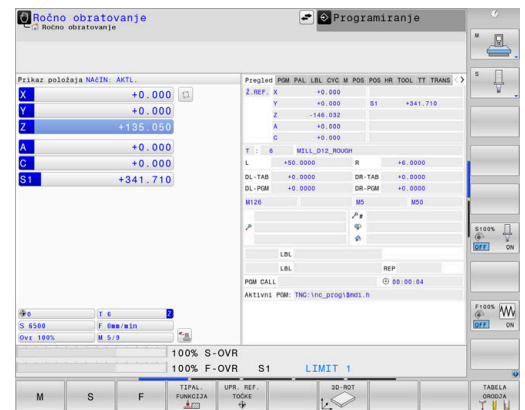


## Programiranje

V tem načinu ustvarite vaše NC-programe. Obširno podporo in dopolnitev pri programiranju nudijo prosto programiranje kontur, različni cikli in funkcije parametrov Q. Programirna grafika lahko po želji prikazuje programirane premike.

### Gumbi za postavitev zaslona

Gumb	Okno
	NC-program
	Levo: NC-program, desno: členitev programa
	Levo: NC-program, desno: programirna grafika

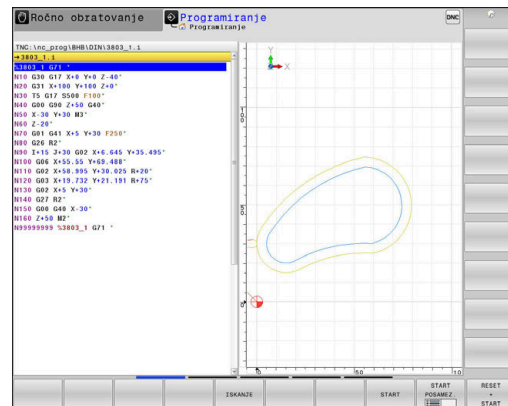


## Test programa

Za npr. ugotavljanje geometričnih nepravilnosti, manjkajočih ali napačnih NC-programov ter poškodb delovnega prostora krmiljenje v načinu delovanja **Test programa** simulira NC-programe in dele programov. Simulacija je grafično podprta z različnimi pogledi.

### Gumbi za postavitev zaslona

Gumb	Okno
	NC-program
	Levo: NC-program, desno: prikaz stanja
	Levo: NC-program, desno: obdelovanec
	Obdelovanec
	Levo: NC-program, desno: kolizijski objekt in obdelovanec
	Kolizijski objekt in obdelovanec

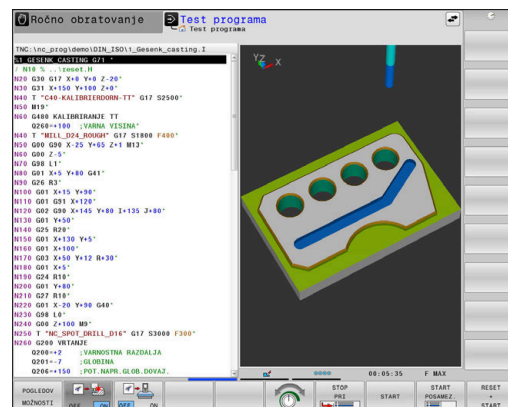








## Programski tek – Zaporedje stavkov ali Programski tek – Posamezni stavek






V načinu delovanja **Potek progr. po blokih** krmiljenje NC-program izvede do konca ali do ročne oz. programirane prekinitve. Po prekinitvi lahko potek programa znova nadaljujete.


V načinu delovanja **Potek progr. posam. blok** zaženete vsak NC-nizposamezno s tipko **NC-zagon**. Pri ciklkih točkovnih vzorcih in **POT PRIKLICA CIKLA** se krmiljenje po vsaki točki zaustavi. Definicija surovca bo interpretirana kot NC-niz.

### Gumbi za postavitev zaslona

Gumb	Okno
	NC-program
	Levo: NC-program, desno: členitev
	Levo: NC-program, desno: prikaz stanja
	Levo: NC-program, desno: obdelovanec
	Obdelovanec
	Levo: NC-program, desno: kolizijski objekt in obdelovanec
	Kolizijski objekt in obdelovanec

### Gumbi za postavitev zaslona pri preglednicah palet

Gumb	Okno
	Preglednica palet
	Levo: NC-program, desno: preglednica palet
	Levo: preglednica palet, desno: prikaz stanja
	Levo: preglednica palet, desno: grafika
	Batch Process Manager

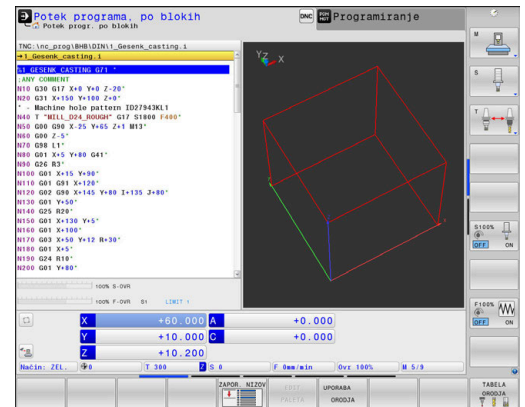

### 3.4 NC-osnove


#### Merilniki za merjenje opravljene poti in referenčne točke

Na strojnih oseh se nahajajo merilniki za merjenje poti, ki zajamejo položaje strojne mize oz. orodja. Na linearnih oseh so običajno nameščeni merilniki za merjenje dolžine, na okroglih mizah in vrtljivih oseh pa merilniki za merjenje kotov.

Če se ena od strojnih osi premakne, ustrezeni merilnik sproži električni signal, iz katerega krmiljenje izračuna natančni dejanski položaj strojne osi.

Pri prekinitvi električnega toka se dodelitev med položajem strojnih vodil in izračunanim dejanskim položajem izgubi. Če želite prvotno dodelitev znova vzpostaviti, so na inkrementalnih merilnikih referenčne oznake. Pri prehodu čez referenčno oznako krmiljenje sprejme signal, ki označuje nespremenljivo strojno referenčno točko. Tako lahko krmiljenje znova vzpostavi dodelitev dejanskega položaja trenutnemu položaju stroja. Pri merilnikih za merjenje dolžine z referenčnimi oznakami za odmik je treba strojne osi premakniti za največ 20 mm, pri merilnikih za merjenje kotov pa za največ 20°.

Pri absolutnih merilnikih se po vklopu absolutna pozitivna vrednost prenese v krmilni sistem. Tako je neposredno po vklopu in brez premikanja strojnih osi znova vzpostavljena dodelitev med dejanskim položajem in položajem strojnih vodil.

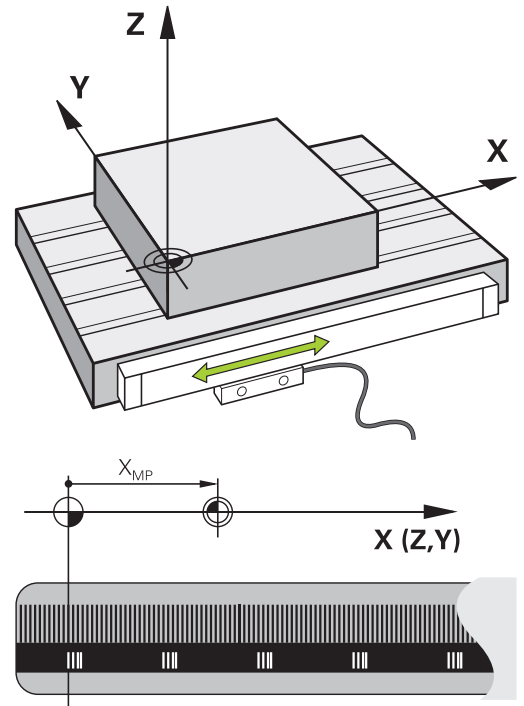


#### Programirljive osi

Programirljive osi krmiljenja so standardno sklade z definicijami osi DIN 66217.

Oznake osi, ki jih je mogoče programirati, najdete v naslednji preglednici.

Glavna os	Vzporedna os	Rotacijska os
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

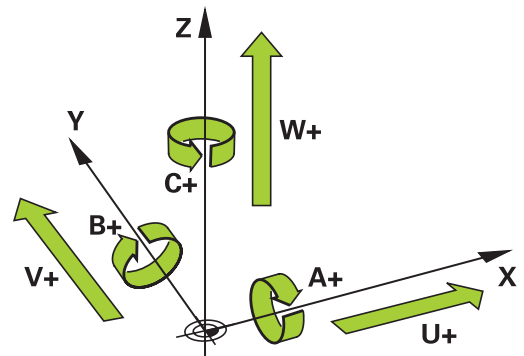

Upoštevajte priročnik za stroj!  
Število, poimenovanje in dodelitev programirljivih osi so odvisne od stroja.  
Vaš proizvajalec stroja lahko definira dodatne osi, npr. osi PLC.

## Referenčni sistem

Da krmilni sistem premakne os za določeno pot potrebuje **Referenčni sistem**.

Na orodnem stroju služi kot enostaven referenčni sistem za linearne osi merilnik dolžin, ki je montiran vzporedno z osjo. Merilnik dolžin uporablja **številčno črto**, enodimenzionalni koordinatni sistem.

Za premik točke na **Ravnino** potrebuje krmilni sistem dve osi in tako tudi referenčni sistem z dvema dimenzijama.

Za premik točke v **Prostor** potrebuje krmilni sistem tri osi in tako tudi referenčni sistem s tremi dimenzijami. Če so tri osi pravokotne ena na drugo, nastane t. i. **tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem**.



Skladno s pravilom desne roke kažejo konice prstov v pozitivne smeri treh glavnih osi.

Za točno določitev točke v prostoru potrebujemo poleg razporeditve treh dimenzij še **prvotno koordinato**. Kot koordinatno izhodišče v tridimenzionalnem koordinatnem sistemu služi skupno presečišče. To presečišče ima koordinate **X+0, Y+0 in Z+0**.




Da lahko krmilni sistem npr. vedno izvede menjave orodja na istem položaju, hkrati pa obdelavo vedno izvede glede na trenutno lego obdelovalca, mora razlikovati med različnimi referenčnimi sistemi.

Krmilni sistem razlikuje naslednje referenčne sisteme:

- Koordinatni sistem stroja M-CS:  
**M**achine **C**oordinate **S**ystem
- Osnovni koordinatni sistem B-CS:  
**B**asic **C**oordinate **S**ystem
- Koordinatni sistem obdelovanca W-CS:  
**W**orkpiece **C**oordinate **S**ystem
- Koordinatni sistem obdelovalne ravni WPL-CS:  
**W**orking **P**lane **C**oordinate **S**ystem
- Koordinatni sistem za vnos I-CS:  
**I**nterface **C**oordinate **S**ystem
- Koordinatni sistem orodja T-CS:  
**T**ool **C**oordinate **S**ystem



Vsi referenčni sistemi se nadgrajujejo. Podvrženi so kinematični verigi posameznega orodnega stroja. Koordinatni sistem je pri tem referenčni sistem.

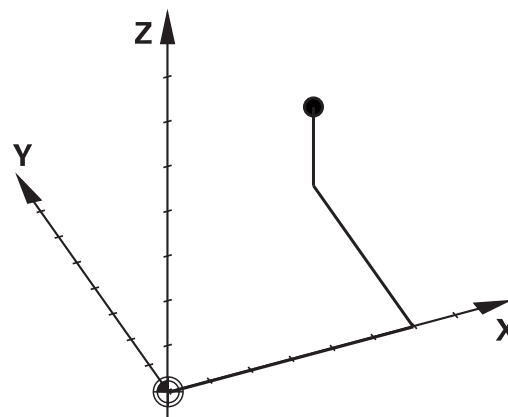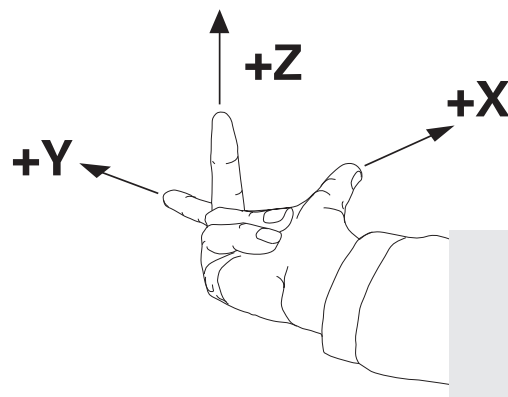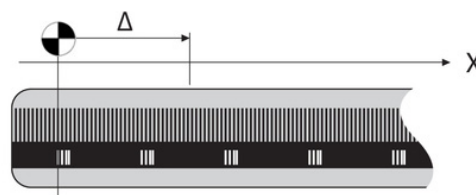

### Koordinatni sistem stroja M-CS


Koordinatni sistem stroja ustreza opisu kinematike in tako dejanski mehaniki orodnega stroja.

Glede na to, da mehanika orodnega stroja nikoli popolnoma ne ustreza kartezičnemu koordinatnemu sistemu, je koordinatni sistem stroja sestavljen iz več enodimenzionalnih koordinatnih sistemov. Enodimenzionalni koordinatni sistemi ustrezajo fizikalnim osem stroja, ki niso nujno pravokotne ena na drugo.

Položaj in usmeritev enodimenzionalnih koordinatnih sistemov se določijo s pomočjo translacij in rotacij glede na konico vretena v opisu kinematike.

Položaj koordinatnega izhodišča, tako imenovane ničelne točke stroja, proizvajalec stroja določi v konfiguraciji stroja. Vrednosti v konfiguraciji stroja določajo ničelni položaj merilnih sistemov in ustreznih osi stroja. Ničelna točka stroja ne leži nujno v teoretičnem presečišču fizikalne osi. Leži lahko tudi izven območja premikanja.

Glede na to, da uporabnik ne more spreminjati vrednosti konfiguracije stroja, služi koordinacijski sistem stroja za določitev konstantnih položajev, npr. točka menjava orodja.

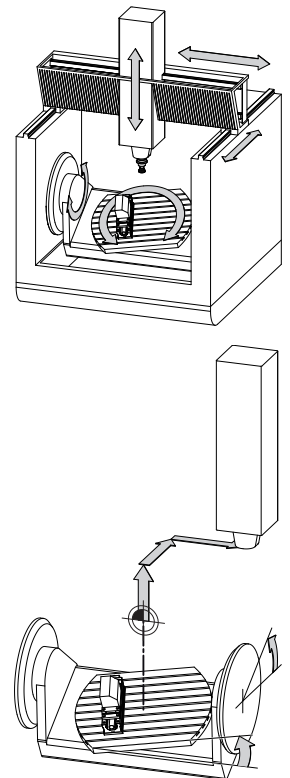

Ničelna točka stroja MZP: **Machine Zero Point**

#### Gumb

#### Uporaba



Uporabnik lahko določi osni zamik v koordinatnem sistemu stroja s pomočjo vrednosti **OFFSET** v preglednici referenčnih točk.



Proizvajalec stroja glede na stroj konfigurira stolpce **OFFSET** v upravljanju referenčnih točk.


**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Odvisno od stroja ima lahko vaše krmiljenje dodatno preglednico referenčnih točk palet. Vaš proizvajalec stroja lahko tam določi vrednosti **ODMIK**, ki delujejo še pred vrednostmi **ODMIK**, ki ste jih določili v preglednici referenčnih točk. Če in katera referenčna točka paleta je aktivna, prikazuje zavihek **PAL** v dodatnem prikazu stanja. Ker vrednosti **ODMIK** preglednice referenčnih točk palet niso vidne oz. jih ni mogoče urejati, obstaja med gibanjem nevarnost trka!

- ▶ Upoštevajte dokumentacijo vašega proizvajalca stroja
- ▶ Referenčne točke palet uporabljajte izključno v povezavi s paletami
- ▶ Pred obdelavo preverite prikaz zavihka **PAL**

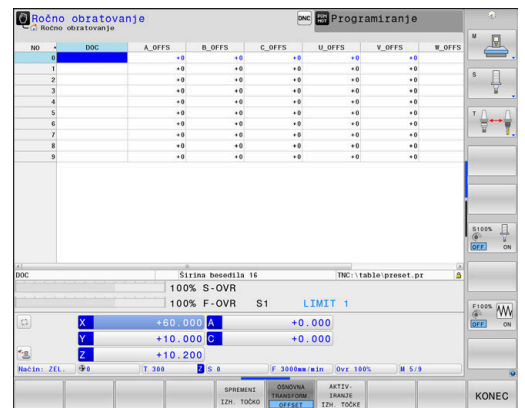

**i** S funkcijo **Globalne programske nastavitve** (možnost št. 44) vam je dodatno na voljo transformacija **Aditiven zamik (M-CS)** za vrtljive osi. Ta transformacija deluje kot dodatek k vrednostim **ODMIK** iz preglednice referenčnih točk in preglednice referenčnih točk palet.

**i** Izključno proizvajalcu stroja je dodatno na voljo tudi t.i. funkcija **OEM-ODMIK**. S to funkcijo **OEM-ODMIK** je mogoče za rotacijske in vzporedne osi določiti dodatne zamike osi. Vse vrednosti **ODMIK** (vse navedene možnosti vnosa **ODMIK**) skupaj podajo razliko med **AKTL.** in **D.REF.** položajem osi.

Krmilni sistem izvede vse premike v koordinatnem sistemu stroja, ne glede na to, v katerem referenčnem sistemu se vnesejo vrednosti.

Primer za triosni stroj z Y-osjo kot utorno osjo, ki ni postavljena pravokotno na ZX-ravnini, je:

- ▶ V načinu **Pozicioniranje z ročno navedbo** izvedite NC-niz z **L IY +10**
- > Krmilni sistem iz določenih vrednosti posreduje potrebne želene vrednosti za osi.
- > Krmilni sistem premika med pozicioniranjem osi stroja **Y in Z.**
- > Prikaza **D.REF.** in **Ž.REF.** prikazujeta premike osi Y in osi Z v koordinatnem sistemu stroja.
- > Prikaza **AKTL.** in **ZEL.** prikazujeta izključno premikanje osi Y v koordinatnem sistemu za vnos.
- ▶ V načinu **Pozicioniranje z ročno navedbo** izvedite NC-niz z **L IY-10 M91**
- > Krmilni sistem iz določenih vrednosti posreduje potrebne želene vrednosti za osi.
- > Krmilni sistem premika med pozicioniranjem izključno os stroja **Y.**
- > Prikaza **D.REF.** in **Ž.REF.** prikazujeta izključno premikanje osi Y v koordinatnem sistemu stroja.
- > Prikaza **AKTL.** in **ZEL.** prikazujeta premike osi Y in osi Z v koordinatnem sistemu za vnos.

Uporabnik lahko položaje, ki se nanašajo na ničelno točko stroja programira, npr. s pomočjo dodatne funkcije **M91.**




### Osnovni koordinatni sistem B-CS

Osnovni koordinatni sistem je tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem, čigar koordinatno izhodišče predstavlja konec opisa kinematike.

Orientacija osnovnega koordinatnega sistema ustreza v številnih primerih orientaciji koordinatnega sistema stroja. Do izjem lahko pride, če izdelovalec stroja uporabi dodatne kinematične pretvorbe.

Kinematiko stroja in s tem položaj koordinatnega izhodišča za osnovni koordinatni sistem določi v konfiguraciji stroja izdelovalec. Uporabnik ne more spreminjati vrednosti konfiguracije stroja.

Osnovni koordinatni sistem služi za določanje položaja in orientacije koordinatnega sistema obdelovanca.

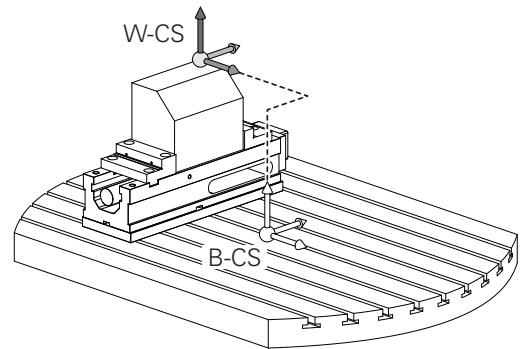


### Gumb Uporaba



Uporabnik posreduje položaj in usmeritev koordinatnega sistema obdelovanca, npr. s pomočjo 3D-tipalnega sistema. Krmiljenje shrani posredovane vrednosti glede osnovnega koordinatnega sistema kot vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** v upravljanje referenčnih točk.



Proizvajalec stroja glede na stroj konfigurira stolpce **OSNOVNA TRANSFORM.** v upravljanju referenčnih točk.

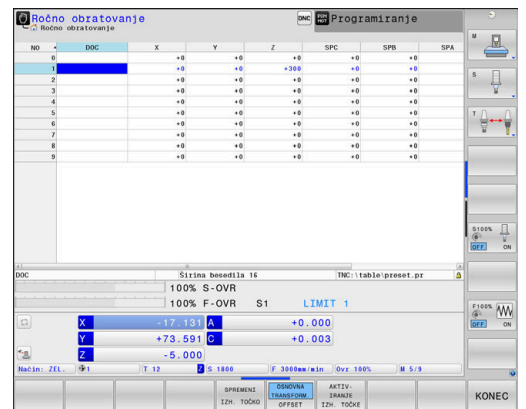

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Odvisno od stroja ima lahko vaše krmiljenje dodatno preglednico referenčnih točk palet. Vaš proizvajalec stroja lahko tam določi vrednosti **OSNOVNA TRANSFORMACIJA**, ki delujejo še pred vrednostmi **OSNOVNA TRANSFORMACIJA**, ki ste jih določili v preglednici referenčnih točk. Če in katera referenčna točka palete je aktivna, prikazuje zavihek **PAL** v dodatnem prikazu stanja. Ker vrednosti **OSNOVNA TRANSFORMACIJA** preglednice referenčnih točk palet niso vidne oz. jih ni mogoče urejati, obstaja med gibanjem nevarnost trka!

- ▶ Upoštevajte dokumentacijo vašega proizvajalca stroja
- ▶ Referenčne točke palet uporabljajte izključno v povezavi s paletami
- ▶ Pred obdelavo preverite prikaz zavihka **PAL**

### Koordinatni sistem obdelovanca W-CS

Koordinatni sistem obdelovanca je tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem, čigar koordinatno izhodišče je aktivna referenčna točka.


Položaj in usmeritev koordinatnega sistema obdelovanca sta odvisna od vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** aktivne vrstice preglednice referenčnih točk.

#### Gumb



#### Uporaba

Uporabnik posreduje položaj in usmeritev koordinatnega sistema obdelovanca, npr. s pomočjo 3D-tipalnega sistema. Krmiljenje shrani posredovane vrednosti glede osnovnega koordinatnega sistema kot vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** v upravljanje referenčnih točk.

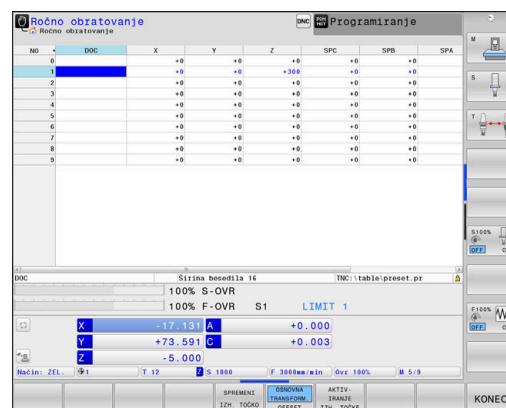

### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**




S funkcijo **Globalne programske nastavitve** (možnost št. 44) so vam dodatno na voljo naslednje transformacije:

- Možnost **Aditivno osnovno vrt. (W-CS)** deluje kot dodatek osnovni rotaciji ali 3D-osnovni rotaciji iz preglednice referenčnih točk in preglednice referenčnih točk palet. Možnost **Aditivno osnovno vrt. (W-CS)** je pri tem prva možna transformacija v koordinatnem sistemu obdelovanca W-CS.
- Funkcija **Zamik (W-CS)** deluje kot dodatek k zamiku, ki ste ga v NC-programu definirali pred vrtenjem obdelovalne ravnine (cikel **G53/G54 NICELNA TOCKA**).
- Funkcija **Zrcaljenje (W-CS)** deluje kot dodatek k zrcaljenju, ki ste ga v NC-programu definirali pred vrtenjem obdelovalne ravnine (cikel **G28 ZRCALJENJE**).
- Funkcija **Zamik (mW-CS)** deluje v t.i. spremenjenem koordinatnem sistemu po uporabi transformacij **Zamik (W-CS)** ali **Zrcaljenje (W-CS)** in pred vrtenjem obdelovalne ravnine.

Uporabnik določa v koordinatnem sistemu obdelovanca položaj in orientacijo koordinatnega sistema obdelovalne ravni s pomočjo pretvorb.

Pretvorbe v koordinatnem sistemu obdelovanca

- Funkcije **3D ROT**
  - Funkcije **PLANE**
  - Cikel **G80 ODBDELOVALNI NIVO**
- Cikel **G53/G54 NICELNA TOCKA** (zamik **pred** vrtenjem obdelovalne ravnine)
- Cikel **G28 ZRCALJENJE** (zrcaljenje **pred** vrtenjem obdelovalne ravnine)

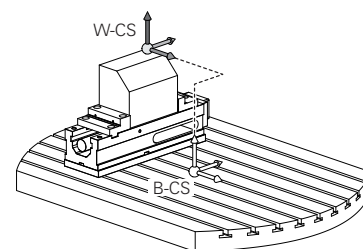


**i** Rezultat nadgrajujočih se pretvorb je odvisen od zaporedja programiranja.

V vsakem koordinatnem sistemu programirajte izključno navedene (priporočene) transformacije. To velja tako za nastavitve kot za ponastavitve transformacij. Odstopajoča uporaba lahko privede do nepričakovanih ali neželenih položajev. Pri tem upoštevajte naslednje napotke za programiranje.

Napotki za programiranje:

- Če transformacije (zrcaljenje in premik) programirate pred funkcijami **PLANE** (razen funkcija **PLANE AXIAL**), se s tem spremeni položaj obračalne točke (prvotni položaj koordinatnega sistema obdelovalne ravnine WPL-CS) in usmeritev rotacijskih osi
  - zamik spremeni samo položaj obračalne točke
  - zrcaljenje spremeni samo usmeritev rotacijskih osi
- V povezavi s funkcijo **PLANE AXIAL** in ciklom **G80** programirane transformacije (zrcaljenje, rotacija in skaliranje) ne vplivajo na položaj obračalne točke ali usmeritev rotacijskih osi

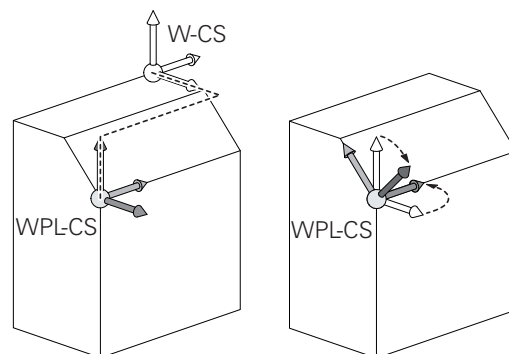

**i** Brez aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovanca sta položaj in orientacija koordinatnega sistema obdelovalne ravnine in koordinatnega sistema obdelovanca enaka.

Na 3-osnem stroju ali pri pravem 3-osnem obdelovanju v koordinatnem sistemu obdelovanca ni transformacij. Vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** aktivne vrstice preglednice referenčnih točk delujejo pri tem prevzemu neposredno na koordinatni sistem obdelovalne ravnine.


V koordinatnem sistemu obdelovalne ravni so seveda mogoče nadaljnje transformacije

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem obdelovalne ravnine WPL-CS", Stran 84

### Koordinatni sistem obdelovalne ravnine WPL-CS

Koordinatni sistem obdelovalne ravnine je tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem.


Položaj in orientacija koordinatnega sistema obdelovalne ravnine sta odvisni od aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovanca.

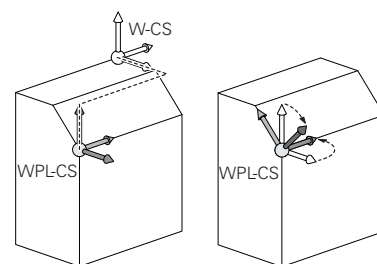

**i** Brez aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovanca sta položaj in orientacija koordinatnega sistema obdelovalne ravnine in koordinatnega sistema obdelovanca enaka.

Na 3-osnem stroju ali pri pravem 3-osnem obdelovanju v koordinatnem sistemu obdelovanca ni transformacij. Vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** aktivne vrstice preglednice referenčnih točk delujejo pri tem prevzemu neposredno na koordinatni sistem obdelovalne ravnine.


Uporabnik določa v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine položaj in orientacijo koordinatnega sistema za vnos s pomočjo pretvorb.

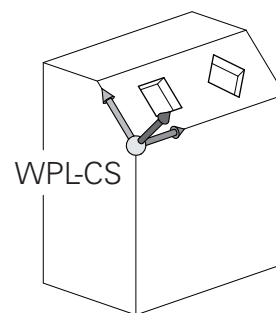

**i** S funkcijo **Mill-Turning** (možnost št. 50) sta dodatno na voljo transformaciji **OEM-rotacija** in **PRECESIJSKI KOT**.

- Funkcija **OEM-rotacija** je na voljo samo proizvajalcu stroja in deluje pred funkcijo **PRECESIJSKI KOT**
- **Precisijski kot** je definiran s pomočjo ciklov **G800 PRILAG.SIST.VRTENJA**, **G801 PONAŠTAVI SISTEM VRTENJA** in **G880 VALJC. REZK. ZOBNIKA** in deluje od nadaljnjih transformacij obdelovalne ravnine koordinatnega sistema

Aktivne vrednosti obeh transformacij (če ni enako 0) prikazuje zavihek **POL.** dodatnega prikaza stanja. Vrednosti preverite tudi med rezkanjem, saj tudi v tem načinu aktivne transformacije še vedno delujejo!

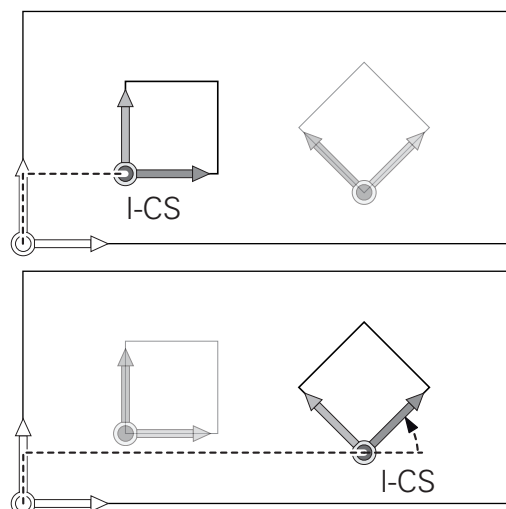

**⚙️** Upoštevajte priročnik za stroj!

Vaš proizvajalec stroja lahko transformaciji **OEM-rotacija** in **PRECESIJSKI KOT** uporablja tudi brez funkcije **Mill-Turning** (možnost št. 50).

Pretvorbe v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine

- Cikel **G53/G54 NICELNA TOCKA**
- Cikel **G28 ZRCALJENJE**
- Cikel **G73 VRTENJE**
- Cikel **G72 FAKTOR DIMENZ.**
- **PLANE RELATIVE**

**i** Kot funkcija **PLANE** deluje **PLANE RELATIVE** v koordinatnem sistemu obdelovanca in usmerja koordinatni sistem obdelovalne ravnine.

Vrednosti dodatnega vrtenja se pri tem vedno nanašajo na trenutni koordinatni sistem obdelovalne ravnine.

**i** S funkcijo **Globalne programske nastavitve** (možnost št. 44) vam je dodatno na voljo transformacija **Vrtenje (I-CS)**. Ta transformacija deluje kot dodatek rotaciji, ki ste jo definirali v NC-programu (cikel **G73 VRTENJE**).

**i** Rezultat nadgrajujočih se pretvorb je odvisen od zaporedja programiranja.

**i** Brez aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine sta položaj in orientacija koordinatnega sistema za vnos in koordinatnega sistema obdelovalne ravnine enaka. Na 3-osnem stroju ali pri pravem 3-osnem obdelovanju v koordinatnem sistemu obdelovanca ni transformacij. Vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** aktivne vrstice preglednice referenčnih točk delujejo pri tem prevzemu neposredno na koordinatni sistem za vnos.

### Koordinatni sistem za vnos I-CS

Koordinatni sistem za vnos je tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem.

Položaj in orientacija koordinatnega sistema za vnos sta odvisni od aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine.

**i** Brez aktivnih pretvorb v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine sta položaj in orientacija koordinatnega sistema za vnos in koordinatnega sistema obdelovalne ravnine enaka.

Na 3-osnem stroju ali pri pravem 3-osnem obdelovanju v koordinatnem sistemu obdelovanca ni transformacij. Vrednosti **OSNOVNA TRANSFORM.** aktivne vrstice preglednice referenčnih točk delujejo pri tem prevzemu neposredno na koordinatni sistem za vnos.

Uporabnik določi s pomočjo nizov premikanja v koordinatnem sistemu za vnos položaj orodja in s tem položaj koordinatnega sistema orodja.

**i** Tudi prikazi **ZEL.**, **AKTL.**, **LAG** in **ISTRW** se nanašajo na koordinatni sistem za vnos.

Nizi premikanja v koordinatnem sistemu za vnos:

- Nizi premikov, vzporedni z osjo
- Nizi premikov s kartezičnimi ali polarnimi koordinatami





#### Primer

N70 X+48\*

N70 G01 X+48 Y+102 Z-1.5 G40\*

**i** Orientacija koordinatnega sistema orodja se lahko izvede v različnih referenčnih sistemih.

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem orodja T-CS", Stran 87

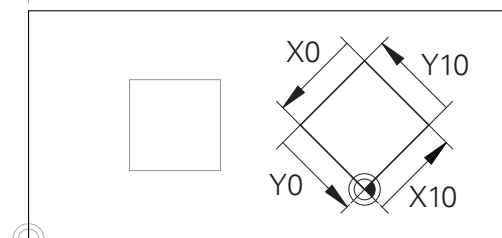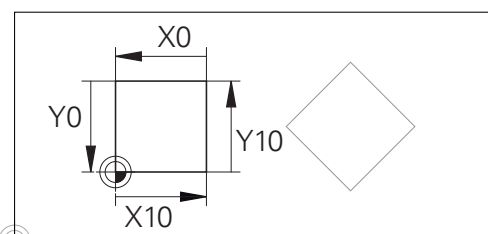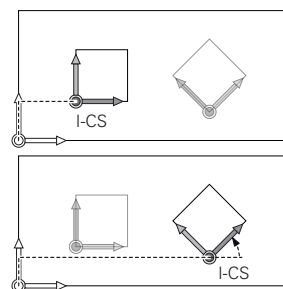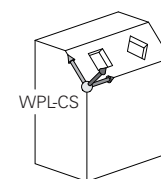

Konturo, ki se nanaša na izvor koordinatnega sistema za vnos, je mogoče zelo enostavno poljubno pretvoriti.

### Koordinatni sistem orodja T-CS

Koordinatni sistem orodja je tridimenzionalni kartezični koordinatni sistem, čigar koordinatno izhodišče je referenčna točka orodja. Na to točko se nanašajo vrednosti preglednice orodij, **L** in **R** pri rezkalnih orodjih in **ZL**, **XL** ter **YL** pri stružnih orodjih.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

**i** Da lahko dinamični protikolizijski nadzor (možnost št. 40) pravilno nadzoruje orodje, morajo vrednosti preglednice orodij ustrezati dejanskim dimenzijam orodja.

Glede na vrednosti iz preglednice orodij se izhodišče koordinatnega sistema orodja premakne na točko vodenja orodja TCP. Kratica TCP pomeni **T**ool **C**enter **P**oint.

Če se program NC ne nanaša na konica orodja, je treba točko vodenja orodja premakniti. Potreben premik se izvede v programu NC s pomočjo delta vrednosti pri priklicu orodja.

**i** V grafiki prikazan položaj TCP je zavezujoč v povezavi s popravkom orodja 3D.




**i** Uporabnik določi s pomočjo nizov premikanja v koordinatnem sistemu za vnos položaj orodja in s tem položaj koordinatnega sistema orodja.

Usmeritev koordinatnega sistema orodja je pri pri aktivni dodatni funkciji **M128** odvisna od trenutne nastavitve orodja.

Nastavitev orodja v koordinatnem sistemu stroja:

### Primer

**N70 G01 X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128\***

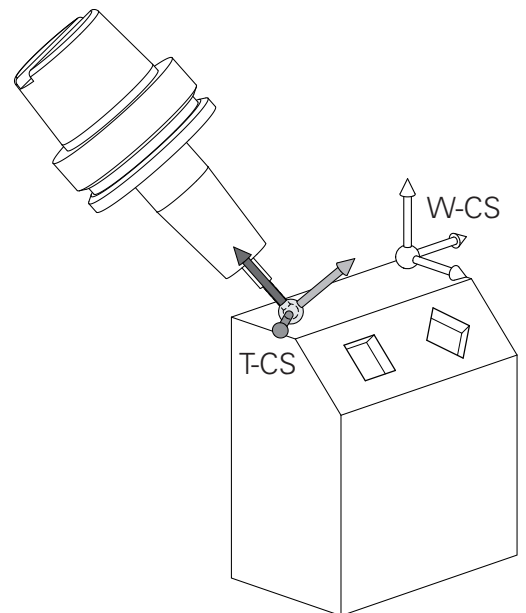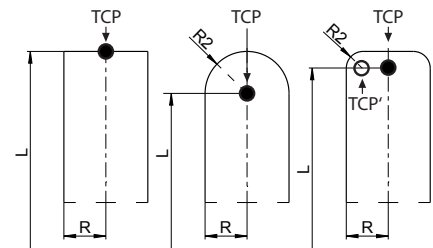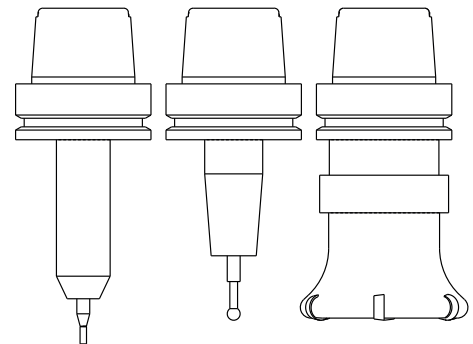


**i** Pri prikazanih nizih premikanja z vektorji je mogoč 3D-popravek orodja s pomočjo vrednosti popravkov **DL**, **DR** in **DR2** iz niza **T** ali korekcijske preglednice **.tco**.

Načini delovanja vrednosti popravkov so odvisni od vrste orodja.

Krmilni sistem prepozna različne vrste orodja s pomočjo stolpcev **L**, **R** in **R2** v preglednici orodij:

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$   
→ Čelni rezkar
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ Krožni ali kroglasti rezkar
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$   
→ Kotni krožni ali torični rezkar

**i** Brez funkcije **TCPM** ali dodatne funkcije **M128** je orientacija koordinatnega sistema orodja in koordinatnega sistema za vnos enaka.

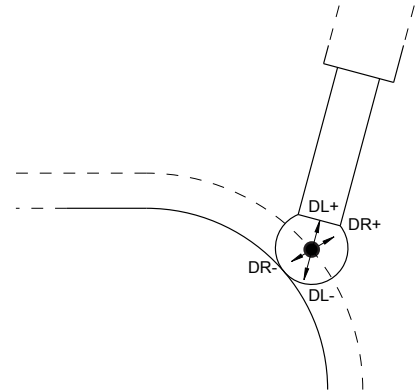



### Poimenovanje osi na rezkalnih strojih

Osi X, Y in Z na vašem rezkalnem stroju se imenujejo tudi orodna os, glavna os (1. os) in pomožna os (2. os). Razporeditev orodne osi je odločilna za dodelitev glavne in pomožne osi.

Orodna os	Glavna os	Pomožna os
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y




Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.  
Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.

### Polarne koordinate

Če je obdelovalna risba pravokotno dimenzionirana, tudi pri sestavljanju NC-programa uporabite pravokotne koordinate. Pri obdelovancih s krožnimi loki ali pri kotnih podatkih je pogosto enostavneje, če položaje določite s polarnimi koordinatami.

Za razliko od pravokotnih koordinat X, Y in Z opisujejo polarne koordinate samo položaje v eni ravnini. Polarne koordinate imajo svojo ničelno točko v polu CC (CC = circle centre; angl. središče kroga). Položaj v ravnini je jasno določen s:


- polmerom polarnih koordinat: razmik med polom CC in položajem
- kotom polarnih koordinat: kot med referenčno osjo kota in potjo, ki pol CC povezuje s položajem

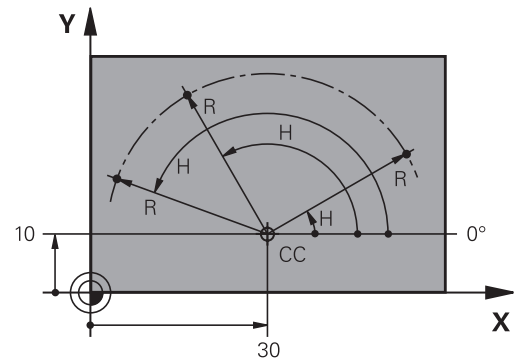

### Določanje pola in referenčne osi kota

Pol določite z dvema koordinatama v pravokotnem koordinatnem sistemu v eni od treh ravnin. Tako je jasno določena tudi referenčna os kota za kot polarnih koordinat H.

Polarne koordinate (ravnina)	Referenčna os kota
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

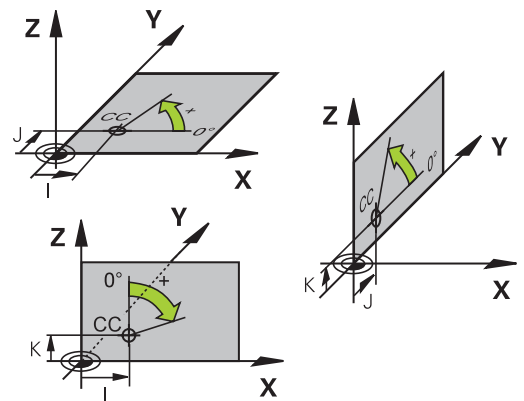


## Absolutni in inkrementalni položaji obdelovanca

### Absolutni položaji obdelovanca

Če se koordinate položaja nanašajo na ničelno točko koordinatnega sistema (prvotni položaj), se imenujejo absolutne koordinate. Vsak položaj na obdelovancu je jasno določen z absolutnimi koordinatami.

Primer 1: vrtine z absolutnimi koordinatami:

Vrtina 1	Vrtina 2	Vrtina 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

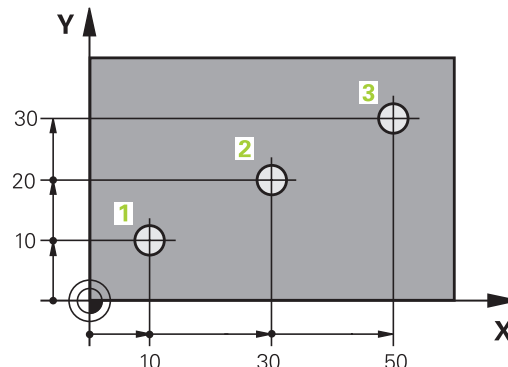

### Inkrementalni položaji obdelovanca

Inkrementalne koordinate se nanašajo na nazadnje programiran položaj orodja, ki služi kot relativna (namišljena) ničelna točka. Tako inkrementalne koordinate pri sestavljanju programa določajo razmerje med zadnjim položajem in naslednjim želenim položajem, na katerega naj se orodje premakne. Zato se to imenuje tudi verižno dimenzioniranje.

Inkrementalno mero označite z funkcije G91 pred oznako osi.

Primer 2: vrtine z inkrementalnimi koordinatami

Absolutne koordinate vrtine 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

Vrtina 5 glede na 4


G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

Vrtina 6 glede na 5

G91 X = 20 mm


G91 Y = 10 mm

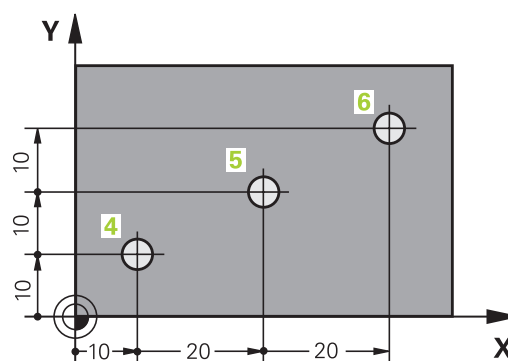

### Absolutne in inkrementalne polarne koordinate

Absolutne koordinate se vedno nanašajo na pol in referenčno os kota.

Inkrementalne koordinate se vedno nanašajo na nazadnje programiran položaj orodja.

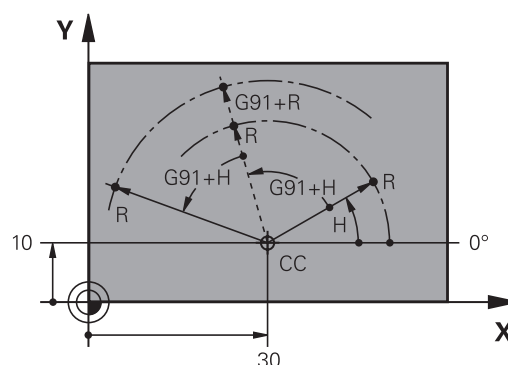

## Izbira referenčne točke

Risba obdelovanca prikazuje določen oblikovni element obdelovanca kot absolutno referenčno točko (ničelno točko), ki je običajno vogal obdelovanca. Pri določanju referenčne točke obdelovanec najprej usmerite proti strojnim osem in orodje premaknite za vse osi v znan položaj proti obdelovancu. Za ta položaj postavite prikaz krmiljenja na nič ali na vnaprej določeno vrednost položaja. Tako obdelovanec dodelite referenčnemu sistemu, ki velja za prikaz krmiljenja ali vaš NC-program.

Če prikaz obdelovanca prikazuje relativne referenčne točke, preprosto uporabite cikle za izračun koordinat.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**



Če mere na prikazu obdelovanca za NC ne ustrezajo, izberite za referenčno točko položaj ali vogal obdelovanca, s katerega boste lahko najenostavneje ugotovili mere preostalih položajev obdelovanca.

Najenostavneje boste izhodiščne točke določili s 3D-tipalnim sistemom HEIDENHAIN.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### Primer

Risba obdelovanca prikazuje izvrtine (od **1** do **4**), katerih dimenzije se nanašajo na absolutno referenčno točko s koordinatama  $X = 0$ ,  $Y = 0$ . Izvrtine (od **5** do **7**) se nanašajo na relativno referenčno točko z absolutnima koordinatama  $X = 450$ ,  $Y = 750$ . S ciklom **Zamik ničelne točke** lahko ničelno točko začasno premaknete na položaj  $X = 450$ ,  $Y = 750$ , da izvrtine (od **5** do **7**) programirate brez dodatnih izračunov.

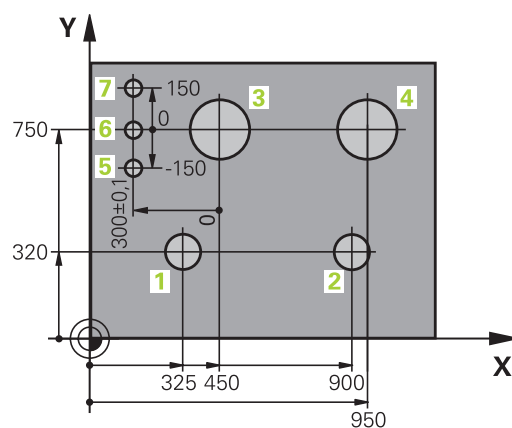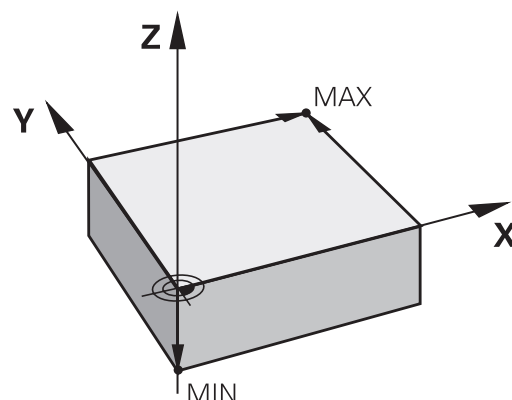

## 3.5 Odpiranje in vnos NC-programov

### Zgradba NC-programa v DIN/ISO

NC-program je sestavljen iz zaporedja NC-nizov. Desna slika prikazuje elemente NC-niza.

Krmiljenje samodejno oštevilči NC-nize NC-programa glede na strojni parameter **blockIncrement** (105409). Strojni parameter **blockIncrement** (105409) določa razpon koraka številke nizov.


Prvi NC-niz NC-programa je označen z %, imenom programa in izbrano mersko enoto.

Naslednji NC-nizi vsebujejo informacije o:

- surovcu
- priklicih orodja
- premikov na varnostni položaj
- pomikov in številnih vrtljajev
- poti gibanja, cikli in dodatne funkcije

Zadnji NC-niz NC-programa je označen z **N99999999**, imenom programa in izbrano mersko enoto.

#### NC-niz

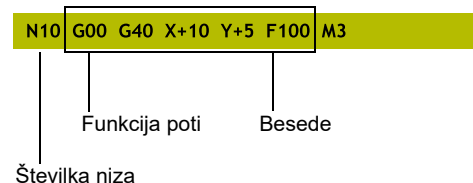

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje ne izvede preverjanja glede trka med orodjem in obdelovancem. Med primikom po zamenjavi orodja obstaja nevarnost trka!

- ▶ Po potrebi programirajte dodaten varen vmesni položaj

## Določitev surovca: G30/G31

Takoj po odprtju novega NC-programa določite neobdelan surovec. Za naknadno določanje surovca pritisnite tipko **SPEC FCT**, gumb **PROGRAMSKA DOLOČILA** in nato gumb **OBLIKA BLK**. To definicijo krmiljenje potrebuje za grafične simulacije.



- Definicija surovca je potrebna samo, če želite NC-program grafično preizkusiti!
- Da bi lahko krmiljenje v simulaciji prikazovalo surovec, mora imeti surovec minimalne mere. Minimalna mera je 0,1 mm ali 0,004 palca v vseh oseh in polmeru.
- Funkcija **Razširjeni pregledi** v simulaciji za nadzor obdelovanca uporablja informacije iz definicije surovca. Tudi če je v stroju vpetih več obdelovancev, lahko krmiljenje nadzoruje samo aktivni surovec!

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**. Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.

Krmiljenje lahko prikaže različne oblike surovca:

Gumb	Funkcija
	Določanje pravokotnega surovca
	Določanje valjastega surovca
	Določanje rotacijsko simetričnega surovca poljubne oblike
	Datoteko STL naložite kot surovec Izbirno dodatne datoteke STL naložite kot končne izdelke

### Pravokotni surovec

Stranice kvadra ležijo vzporedno z osmi X, Y in Z. Ta surovec je določen z dvema kotnima točkama:

- Točka MIN G30: najmanjša koordinata X, Y in Z kvadra; vnos absolutnih vrednosti
- Točka MAX G31: največja koordinata X, Y in Z kvadra. Vnesite absolutne ali inkrementalne vrednosti

### Primer

<b>%NEU G71 *</b>	Začetek programa, ime, merska enota
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	Os vretena, koordinate točke MIN
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	Koordinate točke MAX
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Konec programa, ime, merska enota

### Valjast surovec

Valjast surovec je določen z merami valja:

- X, Y, ali Z: rotacijska os
- D, R: premer ali polmer valja (s pozitivnim predznakom)
- L: dolžina valja (s pozitivnim predznakom)
- DIST: zamik vzdolž rotacijske osi
- DI, RI: notranji premer ali polmer votlega valja



Parametra **DIST** in **RI** ali **DI** sta poljubna in ju ni treba programirati.

### Primer

<b>%NEU G71 *</b>	Začetek programa, ime, merska enota
<b>N10 BLK OBLIKA VALJA Z R50 L105 DIST+5 RI10*</b>	Os vretena, polmer, dolžina, razdalja, notranji polmer
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Konec programa, ime, merska enota

### Rotacijsko simetričen surovec poljubne oblike

Konturo rotacijsko simetričnega surovca določite v podprogramu.

Ob tem kot rotacijsko os uporabite os X, Y ali Z.

Pri določitvi surovca izberete opis konture:


- DIM\_D, DIM\_R: premer ali polmer rotacijsko simetričnega surovca
- LBL: podprogram z opisom konture

Opis konture lahko v rotacijski osi vsebuje negativne vrednosti, v glavni osi pa le pozitivne. Kontura mora biti zaključena, kar pomeni, da je začetek konture enak koncu konture.

Če določite rotacijsko simetrični surovec z inkrementalnimi koordinatami, potem so mere neodvisne od programiranja premera.



Navedba podprograma se lahko izvede s številko, z imenom ali s parametrom QS.

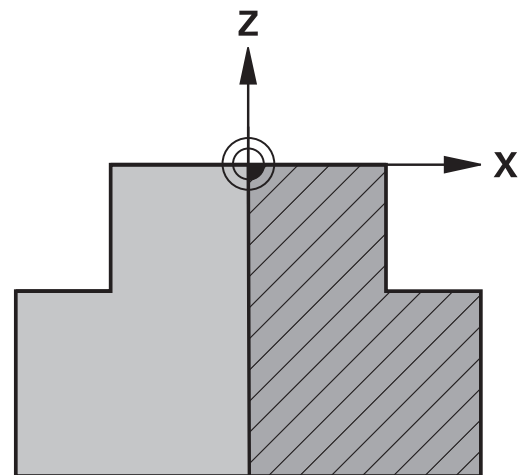

**Primer**

<b>%NEU G71 *</b>	Začetek programa, ime, merska enota
<b>N10 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1*</b>	Os vretena, način interpretacije, številka podprograma
<b>N20 M30*</b>	Konec glavnega programa
<b>N30 G98 L1*</b>	Začetek podprograma
<b>N40 G01 X+0 Z+1*</b>	Začetek konture
<b>N50 G01 X+50*</b>	Programiranje v pozitivni smeri glavne osi
<b>N60 G01 Z-20*</b>	
<b>N70 G01 X+70*</b>	
<b>N80 G01 Z-100*</b>	
<b>N90 G01 X+0*</b>	
<b>N100 G01 Z+1*</b>	Konec konture
<b>N110 G98 L0*</b>	Konec podprograma
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Konec programa, ime, merska enota

**Datoteke STL kot surovec in izbirni končni izdelek**

Integracija datotek STL kot surovec in končni izdelek je udobna predvsem v povezavi s programi CAM, saj so tukaj poleg NC-programa prisotni tudi potrebni 3D-modeli.



Manjkajoče 3D-modele, npr. polizdelki v več ločenih obdelovalnih korakih, lahko v načinu delovanja **Preizkus programa** s pomočjo gumba **IZVOZ OBDELOVAN.** ustvarite neposredno na krmiljenju.

Velikost datoteke je odvisna od kompleksnosti geometrije.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Upoštevajte, da so datoteke STL omejene glede števila dovoljenih trikotnikov:

- 20.000 trikotnikov na datoteko STL v formatu ASCII
  - 50.000 trikotnikov na datoteko STL v binarnem formatu
- Binarne datoteke krmiljenje naloži hitreje.

V definiciji surovca na zeleno datoteko STL nakažete s pomočjo podatkov poti. Uporabite gumb **IZBIRA DATOTEKE**, da krmiljenje podatke poti prevzame samodejno.

Če ne želite naložiti končnega izdelka, zaprite pogovorno okno po definiciji surovca.



Podatke poti za datoteko STL lahko izvedete tudi s pomočjo neposrednega vnosa besedila ali parametra QS.

**Primer**

<b>%NEU G71 *</b>	Začetek programa, ime, merska enota
<b>N10 BLK FORM FILE "TNC:\...\stl" TARGET "TNC:\...\stl"*</b>	Podatki poti za surovec, podatki poti za izbirni končni izdelek
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Konec programa, ime, merska enota



Če se NC-program in 3D-model nahajata v mapi ali v definirani strukturi mape, potem relativni podatki poti poenostavijo naknadno premikanje datotek.

**Dodatne informacije:** "Napotki za programiranje", Stran 245

**Odpiranje novega NC-programa**

NC-program vedno vnesite v načinu **Programiranje**. Primer za odpiranje programa:



- ▶ Način: pritisnite tipko **Programiranje**



- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.

Izberite imenik, v katerega želite shraniti nov NC-program:

**IME DATOTEKE = NOVO.I**




- ▶ Vnos novega programa
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**



- ▶ Za izbiro merske enote pritisnite gumb **MM** ali **INCH**
- ▶ Krmiljenje preklopi v okno programa in odpre pogovorno okno za določanje **BLK-FORM** (surovec).



- ▶ Izbira pravokotnega surovca: pritisnite gumb za pravokotno obliko surovca

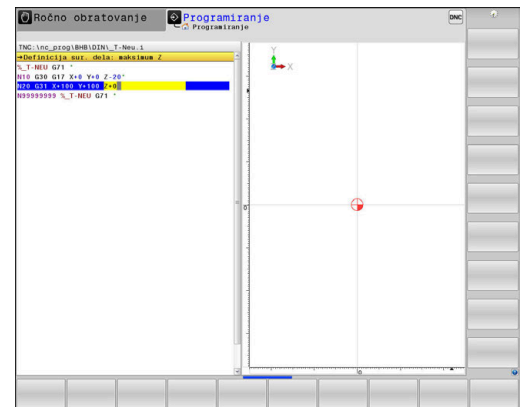**OBDELOVALNA RAVNINA V GRAFIKI: XY**

- ▶ Vnesite os vretena, npr. **G17**



Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.

Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.

**DOLOČITEV SUROVCA: MINIMUM**

- ▶ Zaporedoma vnesite koordinate X, Y in Z točke MIN in vsak vnos potrdite s tipko **ENT**

**DOLOČITEV SUROVCA: MAKSIMUM**

- ▶ Zaporedoma vnesite koordinate X, Y in Z točke MAX in vsak vnos potrdite s tipko **ENT**



**Primer**

<b>%NEU G71 *</b>	Začetek programa, ime, merska enota
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	Os vretena, koordinate točke MIN
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	Koordinate točke MAX
<b>N99999999 %NEU G71 *</b>	Konec programa, ime, merska enota


Krmiljenje samodejno ustvari prvi in zadnji NC-niz NC-programa.

**i** Če ne želite programirati določitve surovca, s tipko **DEL** prekinite pogovorno okno pri možnosti **Obdelovalni nivo v grafiki: XY!**

**Programiranje premikov orodja v DIN/ISO**

Za programiranje NC-niza pritisnite tipko **SPEC FCT**. Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE** in nato gumb **DIN/ISO**. Če želite pridobiti ustrežno kodo G, lahko uporabite tudi sive funkcijske tipke za pot.

**i** Če funkcije DIN/ISO vnašate s črkovno tipkovnico, priključeno prek USB, poskrbite, da bodo izbrane velike tiskane črke.

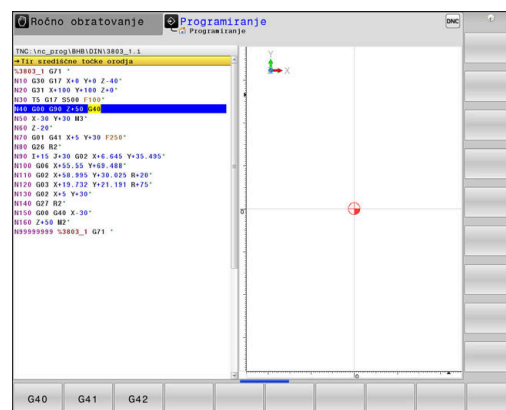

**Primer pozicionirnega niza**

**G** ▶ Pritisnite tipko **G**  
 ▶ Vnesite **1** in pritisnite tipko **ENT**, da odprete NC-niz

**ENT**

**KOORDINATE?**

**X** ▶ Vnesite **10** (ciljne koordinate za os X)

**Y** ▶ Vnesite **20** (ciljne koordinate za os Y)

**ENT** ▶ S tipko **ENT** se pomaknite na naslednje vprašanje

**Tir središčne točke orodja**

**G** ▶ Vnesite **40** in potrdite s tipko **ENT** za premikanje brez popravka polmera orodja

**Izbirno**

**G41** ▶ Premikanje levo ali desno od programirane konture: pritisnite gumb **G41** ali **G42**

**G42**

**POMIK F=?**

- ▶ Vnesite **100** (pomik za to pot gibanja 100 mm/min)
- ▶ S tipko **ENT** se pomaknite na naslednje vprašanje

**DODATNA FUNKCIJA M?**

- ▶ Vnesite funkcijo **3** (za dodatno funkcijo **M3 Vkllop vretena**).



- ▶ Ob pritisku tipke **KONEC** krmiljenje pogovorno okno zapre.

**Primer**

N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3\*

**Prevzem dejanskega položaja**

Krmiljenje omogoča prevzem trenutnega položaja orodja v NC-program, če npr.

- programirate nize za premikanje
- programirate cikle

Za prevzemanje pravih vrednosti položaja sledite naslednjemu postopku:

- ▶ polje za vnos v NC-nizu pozicionirate na mestu, na katerem želite prevzeti položaj



- ▶ Izberite funkcijo Prevzem dejanskega položaja
- ▶ Krmiljenje v orodni vrstici prikazuje osi, katerih položaje lahko prevzamete.



- ▶ Izberite os
- ▶ Krmiljenje aktualen položaj izbrane osi zapiše v aktivno polje za vnos.



Kljub aktivnemu popravku polmera krmiljenje v obdelovalni ravnini vedno prevzame koordinate središča orodja.

Krmiljenje upošteva aktiven popravek dolžine orodja in v orodni osi vedno prevzame koordinate konice orodja.

Krmiljenje ohrani orodno vrstico za izbiro osi aktivno do ponovnega pritiska tipke **Prevzem dejanskega položaja**.








To velja tudi, če trenutni NC-niz shranite ali s pomočjo tipke za funkcijo poti odprete nov NC-niz. Če morate s pomočjo gumba izbrati različico vnosa (npr. popravek polmera), krmiljenje zapre orodno vrstico za izbiro osi.




 
Pri aktivni funkciji **obračanje odelov. ravni** funkcija **Prevzem dejanskega položaja** ni dovoljena.

## Urejanje NC-programa

**i** Med izvajanjem ne morete več urejati aktivnega NC-programa.

Medtem, ko sestavljate ali spreminjate NC-program, lahko s puščičnimi tipkami ali gumbi izberete vsako vrstico v NC-programu in posamezne besede niza:

Gumb/tipka	Funkcija
	Spremenite položaj trenutnega NC-niza na zaslonu. Tako lahko prikažete več NC-nizov, ki so programirani pred trenutnim NC-nizom Brez funkcije, ko je NC-program povsem viden na zaslonu
	Spremenite položaj trenutnega NC-niza na zaslonu. Tako lahko prikažete več NC-nizov, ki so programirani za trenutnim NC-nizom Brez funkcije, ko je NC-program povsem viden na zaslonu
	Preskok z NC-niza na NC-niz
	
	Izbira posameznih besed v NC-nizu
	
	Izbira določenega NC-niza <b>Dodatne informacije:</b> "Uporaba tipke GOTO", Stran 188

Gumb/tipka	Funkcija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponastavitev vrednosti izbrane besede na nič.</li> <li>■ Brisanje napačne vrednosti.</li> <li>■ Brisanje sporočila o napaki, ki ga je mogoče izbrisati.</li> </ul>
	Brisanje izbrane besede.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brisanje izbranega NC-niza</li> <li>■ Brisanje ciklov in delov programa.</li> </ul>
	Vnos NC-niza, ki ste ga nazadnje urejali ali izbrisali


### Vnos NC-niza na poljubno mesto

- ▶ Izberite NC-niz, za katerim želite vnesti nov NC-niz
- ▶ Odprite pogovorno okno

### Shranjevanje sprememb

Krmiljenje privzeto shrani spremembe samodejno, ko zamenjate način delovanja ali izberete upravljanje datotek. Če želite namenoma shraniti spremembe NC-programa, sledite naslednjemu postopku:


- ▶ Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.

- |   |  |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite gumb <b>SHRANJEV</b>.</li> <li>▶ Krmiljenje shrani vse spremembe, ki ste jih izvedli po zadnjem shranjevanju.</li> </ul> |
|---|--|

### Shranjevanje NC-programa v novi datoteki

Vsebino trenutno izbranega NC-programa lahko shranite pod drugim imenom programa. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.

- |   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite gumb <b>SHRANI KOT</b></li> <li>▶ Krmiljenje prikaže okno, v katerem lahko vnesete imenik in novo ime datoteke.</li> <li>▶ Z gumbom <b>SPREMENI</b> lahko izberete ciljno mapo</li> <li>▶ Vnesite ime datoteke.</li> <li>▶ Potrdite z gumbom <b>OK</b> ali s tipko <b>ENT</b> oziroma postopek končajte s pritiskom gumba <b>PREKINI</b></li> </ul> |
|---|---|



Datoteko, ki ste jo shranili z gumbom **SHRANI KOT**, najdete v upravitelju datotek tudi s pomočjo gumba **ZADN. DATOT.**

### Razveljavitev sprememb

Vse spremembe, ki ste jih izvedli po zadnjem shranjevanju, lahko razveljavite. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.



- ▶ Pritisnite gumb **UKINITEV SPREMEMBE**
- ▶ Krmiljenje prikaže okno, v katerem lahko potrdite ali prekličete postopek.
- ▶ Spremembe zavržete z gumbom **DA** ali s tipko **ENT** oziroma postopek prekinete s pritiskom gumba **NE**

### Spreminjanje in vnos besed

- ▶ Izberite novo besedo v NC-nizu
- ▶ Prepisite z novo vrednostjo
- ▶ Med izbiranjem besede je na voljo pogovorno okno.
- ▶ Za konec spreminjanja pritisnite tipko **END**.

Če želite vnesti besedo, pritisnite puščični tipki (v desno ali levo), da se pojavi zeleno pogovorno okno, v katerega vnesite zeleno vrednost.

### Iskanje enakih besed v različnih NC-nizih



- ▶ Za izbiro besede v NC-nizu pritisnite puščične tipke, dokler zelena beseda ni označena



- ▶ S puščičnimi tipkami izberite NC-niz
  - Puščica navzdol: išči naprej
  - Puščica navzgor: išči nazaj

Oznaka je v NC-nizu, ki ste ga izbrali na novo, na enakem mestu kot v nazadnje izbranem NC-nizu.



Če ste iskanje zagnali v zelo dolgih NC-programih, krmiljenje prikaže simbol s prikazom napredka. Po potrebi lahko iskanje kadar koli prekinete.

### Označevanje, kopiranje, izrezovanje in dodajanje delov programa

Za kopiranje delov programa znotraj nekega NC-programa ali v nek drug NC-program so v krmiljenju na voljo naslednje funkcije:

Gumb	Funkcija
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">           IZBIRANJE BLOKA         </div>	Vklop funkcije označevanja
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">           PREKIN. OZNAČEV.         </div>	Izklop funkcije označevanja
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">           BRISANJE BLOKA         </div>	Izrezovanje označenega niza
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">           VNOS BLOKA         </div>	Vstavljanje niza, ki je v pomnilniku
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">           KOPIRANJE BLOKA         </div>	Kopiranje označenega niza


Za kopiranje delov programa upoštevajte naslednjo postopek:

- ▶ Izberite orodno vrstico s funkcijami označevanja.
- ▶ Izberite prvi NC-niz dela programa, ki ga želite kopirati
- ▶ Označba prvega NC-niza: pritisnite gumb **IZBIRANJE BLOKA**.
- ▶ Krmiljenje osvetli NC-niz in prikaže gumb **PREKIN. OZNAČEV.**
- ▶ Kazalec premaknite na zadnji NC-niz dela programa, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- ▶ Krmiljenje prikaže vse označene NC-nize v drugi barvi. Funkcijo označevanja lahko kadar koli prekinete tako, da pritisnete gumb **PREKIN. OZNAČEV.**
- ▶ Kopiranje označenega dela programa: pritisnite gumb **KOPIRANJE BLOKA**, izrezovanje označenega dela programa: pritisnite gumb **IZBLOKA**.
- ▶ Krmiljenje shrani označeni blok.



Če želite del programa prenesti v drug NC-program, potem na tem mestu prek upravljanja datotek najprej izberite zelen NC-program.

- ▶ S puščičnimi tipkami izberite NC-niz, za katerim želite vstaviti kopirani (izrezani) del programa
- ▶ Za vstavljanje shranjenega dela programa pritisnite gumb **VNOS BLOKA**
- ▶ Za konec izvajanja funkcije označevanja pritisnite gumb **PREKIN. OZNAČEV.**

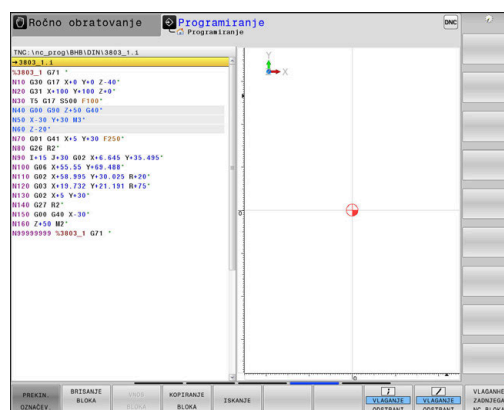

## Funkcija iskanja krmiljenja

S funkcijo iskanja krmiljenja lahko v NC-programu iščete poljubna besedila in jih po potrebi tudi zamenjate z novim besedilom.

### Iskanje poljubnih besedil

ISKANJE

- ▶ Izbira funkcije iskanja
- ▶ Krmiljenje prikaže okno iskanja in v orodni vrstici prikaže funkcije iskanja, ki so na voljo.
- ▶ Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati, npr.:


#### ORODJE

- ▶ Izberite iskanje naprej ali nazaj
- ▶ Zagon iskalnega postopka
- ▶ Krmiljenje preskoči na naslednji NC-niz, v katerem je shranjeno iskano besedilo.
- ▶ Ponavljanje iskalnega postopka
- ▶ Krmiljenje preskoči na naslednji NC-niz, v katerem je shranjeno iskano besedilo.
- ▶ Za konec izvajanja funkcije iskanja pritisnite gumb Konec

ISKANJE

ISKANJE

KONEC

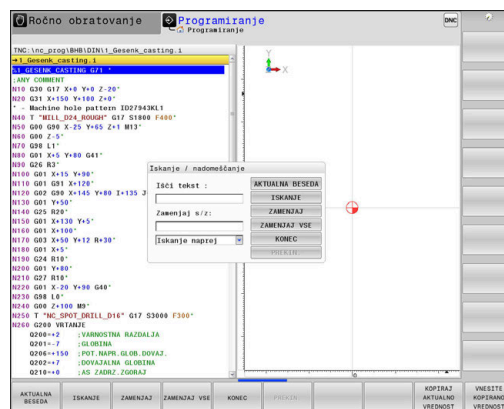

## Iskanje in zamenjava poljubnih besedil

### NAPOTEK

#### Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Funkciji **ZAMENJAJ** in **ZAMENJAJ VSE** brez opozorila prepišeta vse najdene elemente sintakse. Krmiljenje pred zamenjavo ne izvede nobenega samodejnega zaščitenja obstoječe datoteke. Pri tem so lahko NC-programi trajno poškodovani.

- ▶ Po potrebi pred zamenjavo naredite varnostne kopije NC-programov
- ▶ Funkciji **ZAMENJAJ** in **ZAMENJAJ VSE** uporabljajte z ustrezno previdnostjo



Med izvajanjem funkciji **ISKANJE** in **ZAMENJAJ** v aktivnem NC-programu nista možni. Ti funkciji preprečuje tudi aktivna zaščita pred pisanjem.

- ▶ Izberite NC-niz, v katerem je shranjena beseda, ki jo iščete

ISKANJE

- ▶ Izbira funkcije iskanja
- ▶ Krmiljenje prikaže okno iskanja in v orodni vrstici prikaže funkcije iskanja, ki so na voljo.
- ▶ Pritisnite gumb **AKTUALNA BESEDA**
- ▶ Krmiljenje prevzame prvo besedo trenutnega NC-niza. Po potrebi znova pritisnite gumb, da prevzamete želeno besedo.

ISKANJE

- ▶ Zagon iskalnega postopka
- ▶ Krmiljenje preskoči na naslednje iskano besedilo.

ZAMENJAJ

- ▶ Če želite zamenjati besedilo in se nato pomakniti na naslednje najdeno mesto, pritisnite gumb **ZAMENJAJ**, če želite zamenjati vsa najdena besedilna mesta: pritisnite gumb **ZAMENJAJ VSE**, ali če besedila ne želite zamenjati in se samo pomakniti na naslednje najdeno mesto, pritisnite gumb **ISKANJE**

KONEC

- ▶ Za konec izvajanja funkcije iskanja pritisnite gumb Konec



## 3.6 Upravljanje datotek

### Datoteke

Datoteke v krmiljenju	Vrsta
<b>NC-programi</b>	
v obliki HEIDENHAIN	.H
v obliki DIN/ISO	.I
<b>Združljivi NC-programi</b>	
Programi z obdelovalnimi nizi HEIDENHAIN	.HU
Programi s konturami HEIDENHAIN	.HC
<b>Preglednice za</b>	
orodja	.T
zalogovnike orodij	.TCH
ničelne točke	.D
točke	.PNT
referenčne točke	.PR
tipalne sisteme	.TP
varnostne kopije datotek	.BAK
odvisne podatke (npr. točke zgradbe)	.DEP
prosto določljive preglednice	.TAB
paleta	.P
stružna orodja	.TRN
popravke orodij	.3DTC
<b>Besedila kot</b>	
datoteke ASCII	.A
Besedilne datoteke	.TXT
HTML-datoteke, npr. protokoli rezultatov ciklov tipalnih sistemov	.HTML
Datoteke pomoči	.CHM
<b>CAD-podatki kot</b>	
ASCII-datoteke	.DXF
	.IGES
	.STEP

Če v krmiljenju vnesete NC-program, ga najprej poimenujte. Krmiljenje NC-program shrani v interni pomnilnik kot datoteko z enakim imenom. Krmiljenje tudi besedila in preglednice shrani kot datoteke.

Če želite datoteke hitro poiskati in jih upravljati, je v krmiljenju na voljo posebno okno za upravljanje datotek. V tem oknu lahko datoteke prikličete, kopirate, preimenujete in izbrišete.

S krmiljenjem lahko upravljate skoraj poljubno veliko število datotek. Za ta namen je v pomnilniku na voljo najmanj **21 GB** prostora. Posamezni NC-program je lahko velik največ **2 GB**.



Glede na nastavitve krmiljenje po urejanju in shranjevanju NC-programov ustvari varnostne datoteke s pripono datoteke \*.bak. To zmanjša prostor na disku, ki ga imate na voljo.

### Imena datotek

Pri NC-programih, preglednicah in besedilih krmiljenje vključuje še pripono, ki je od imena datoteke ločena s piko. Ta pripona označuje vrsto datoteke.

Ime datoteke	Tip datoteke
PROG20	.I

Imena datotek, pogonov in imenikov v krmiljenju so v skladu z naslednjim standardom: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, izdaja 2004 (standard Posix).

Dovoljeni so naslednji znaki:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j  
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \_ -

Naslednji znaki imajo poseben pomen:

Znak	Pomen
.	Zadnja pika imena datoteke ločuje pripono
\ in /	Za drevo imenikov
:	Ločuje oznake pogonov od imenika

Ne uporabljajte drugih znakov, da se npr. izognete težavam pri prenosu podatkov.



Imena preglednic in stolpcev preglednic se morajo začeti s črko in ne smejo vsebovati računskih znakov, npr. +.



Največja dovoljena dolžina poti znaša 255 znakov. K dolžini poti spadajo opisi pogona, imenika in datoteke, vključno s pripono.

**Dodatne informacije:** "Poti", Stran 107

## Prikaz zunanje ustvarjenih datotek na krmiljenju

Na krmiljenju so nameščeni nekateri dodatni pripomočki, s katerimi lahko pregledujete in deloma tudi obdelujete datoteke, navedene v naslednji preglednici.

Vrste datotek	Vrsta
Datoteke PDF	pdf
Excelove preglednice	xls
	csv
Internetne datoteke	html
Besedilne datoteke	txt
	ini
Grafične datoteke	bmp
	gif
	jpg
	png

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

## Imeniki

Ker je mogoče v internem pomnilniku shraniti veliko NC-programov in datotek, posamezne datoteke shranite v imenike (mape), da zagotovite večjo preglednost. V teh imenikih lahko ustvarite dodatne imenike, imenovane podimeniki. S tipkami **-/+** ali **ENT** lahko podimenike prikažete ali skrijete.

## Poti

Pot označuje pogon in vse imenike oz. podimenike, v katerih je shranjena datoteka. Posamezni vnosi so ločeni z **\**.




Največja dovoljena dolžina poti znaša 255 znakov. K dolžini poti spadajo opisi pogona, imenika in datoteke, vključno s pripono.

## Primer






 


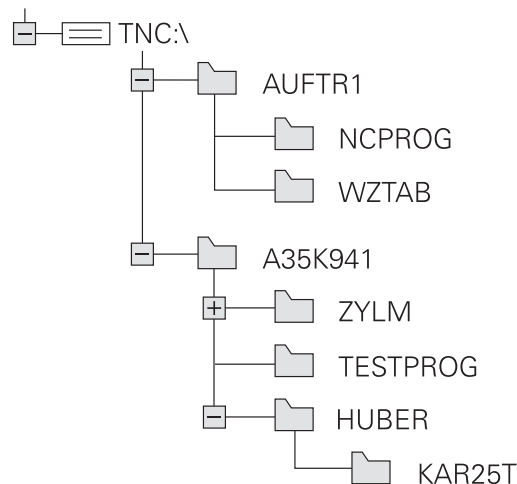









Na pogonu **TNC** se ustvari imenik **AUFTR1**. Nato je v imeniku **AUFTR1** ustvarjen še podimenik **NCPROG**, v katerega je bil kopiran NC-program **PROG1.H**. Pot do NC-programa je torej:

**TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.I**

  Slika desno prikazuje primer za prikaz imenikov z različnimi potmi.



## Pregled: Funkcije upravljanja datotek

Gumb	Funkcija	Stran
	Kopiranje posamezne datoteke	112
	Prikaz določene vrste datoteke	110
	Ustvarjanje nove datoteke	112
	Prikaz zadnjih 10-ih izbranih datotek	115
	Brisanje datoteke	115
	Označevanje datoteke	117
	Preimenovanje datoteke	118
	Zaščita datoteke pred brisanjem in spreminjanjem	119
	Ukinitev zaščite datoteke	119
	Uvoz datoteke iz krmiljenja iTNC 530	Glejte uporabniški priročnik Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov
	Prilagoditev oblike zapisa preglednice	384
	Upravljanje omrežnih pogonov	Glejte uporabniški priročnik Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov
	Izbira urejevalnika	119
	Urejanje datotek po lastnostih	118
	Kopiranje imenika	115
	Brisanje imenika z vsemi podimeniki	
	Posodabljanje imenika	
	Preimenovanje imenika	
	Ustvarjanje novega imenika	

## Priklic upravljanja datotek


PGM MGT

- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Krmiljenje prikaže okno za upravljanje datotek (na sliki je prikazana osnovna nastavitvev. Če krmiljenje prikazuje drugačno postavitev zaslona, pritisnite gumb **OKNO**).

**i** Ko zapustite NC-program s tipko **END**, krmiljenje odpre upravljanje datotek. Kazalec se nahaja na pravkar zaprtem NC-programu.

Če ponovno pritisnete tipko **END**, krmiljenje odpre prvotni NC-program s kazalcem na nazadnje izbrani vrstici. To vedenje lahko pri velikih datotekah povzroči časovni zamik.

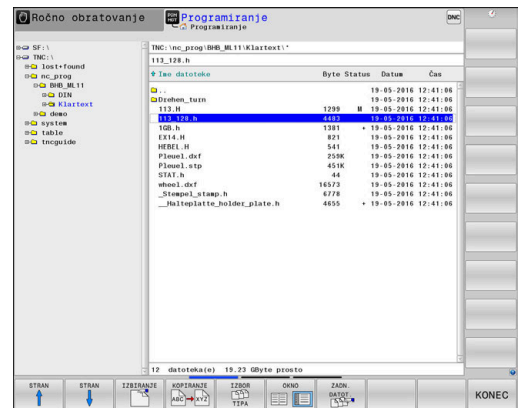

Če pritisnete tipko **ENT**, krmiljenje vedno odpre NC-program s kazalcem na vrstici 0.



Levo, majhno okno prikazuje razpoložljive pogone in imenike. Pogoni so naprave, s katerimi shranite ali prenesete podatke. En pogon je interni pomnilnik krmiljenja. Ostali pogoni pa so vmesniki (RS232, Ethernet), na katere lahko npr. priključite osebni računalnik. Imenik je vedno označen s simbolom za mapo (levo) in imenom imenika (desno). Podimeniki so pomaknjeni v desno. Če so podimeniki omogočeni, jih lahko prikažete ali skrijete s tipko **-/+**.

Če je drevo imenikov daljše od zaslona, se lahko pomikate z drsnikom ali priključeno miško.

V desnem, širokem oknu so prikazane vse datoteke, ki so shranjene v izbranem imeniku. Za vsako datoteko so prikazane različne informacije, ki so pojasnjene v spodnji preglednici.

Prikaz	Pomen
<b>Ime datoteke</b>	Ime in vrsta datoteke
<b>Byte</b>	Velikost datoteke v bajtih
<b>Stanje</b>	Lastnost datoteke:
E	Datoteka je izbrana v načinu delovanja <b>Programiranje</b>
S	Datoteka je izbrana v načinu <b>Preizkus programa</b>
M	Datoteka je izbrana v načinu delovanja <b>Potek programa</b>
+	Datoteka vsebuje neprikazane odvisne datoteke s končnico DEP, npr. pri preverjanju uporabnosti orodja
	Datoteka je zaščitena pred brisanjem in spreminjanjem.
	Datoteka je zaščitena pred brisanjem in spreminjanjem, ker se pravkar izvaja.
<b>Datum</b>	Datum zadnje spremembe datoteke
<b>Čas</b>	Ura zadnje spremembe datoteke

**i** Če želite prikazati odvisne datoteke, strojni parameter **dependentFiles** (št. 122101) nastavite na **MANUAL**.

## Izbiranje pogonov, imenikov in datotek



- ▶ Upravljanje datotek priključite s tipko **PGM MGT**

Pomikajte se s priključeno miško ali pritisnite puščične tipke ali gube, da kazalec premaknete na želeno mesto na zaslonu:



- ▶ Kazalec premakne iz desnega okna v levo ter obratno.



- ▶ Kazalec v oknu premakne navzgor ali navzdol.



- ▶ Kazalec v oknu premakne na prejšnjo ali naslednjo stran.



### Korak 1: Izbira pogona

- ▶ Označevanje pogona v levem oknu



- ▶ Izbira pogona: pritisnite gumb **IZBIRANJE** ali



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**.

### Korak 2: Izbira imenika

- ▶ Označevanje imenika v levem oknu
- > Desno okno samodejno prikazuje vse datoteke iz imenika, ki je označen (svetla podlaga).

**Korak 3:** Izbira datoteke

- ▶ Pritisnite gumb **IZBOR TIPA**



- ▶ Pritisnite gumb **PRIK.** Pritisnite **PRIK. VSE**
- ▶ Označevanje datoteke v desnem oknu



- ▶ Pritisnite gumb **IZBIRANJE** ali



- ▶ pritisnite tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje aktivira izbrano datoteko v načinu, v katerem ste priklicali upravljanje datotek.



Če v upravljanju datotek vnesete začetno črko iskane datoteke, kazalec samodejno skoči na prvi NC-program z ustrezno črko.

**Filtriranje prikaza**

Prikazane datoteke lahko filtrirate na naslednji način:



- ▶ Pritisnite gumb **IZBOR TIPA**



- ▶ Pritisnite gumb zelene vrste datoteke

Izbirno:



- ▶ Pritisnite gumb **PRIK.** Pritisnite **PRIK. VSE**
- ▶ Krmiljenje prikaže vse datoteke v mapi.

Izbirno:



- ▶ Uporabite nadomestne znake, npr. **4\*.H**
- ▶ Krmiljenje prikaže vse datoteke z vrsto datoteke, tj. tiste, ki se začnejo s 4.

Izbirno:



- ▶ Vnesite končnice, npr. **\*.H;\*.D**
- ▶ Krmiljenje prikaže vse datoteke z vrsto datoteke .h in .d.

Nastavljen filter prikaza se ohrani tudi ob ponovnem zagonu krmiljenja.

**Ustvarjanje novega imenika**

 
- ▶ V levem oknu označite imenik, v katerem želite ustvariti podimenik.



- ▶ Pritisnite gumb **NOV DIREKTORIJ**
- ▶ Vnesite ime imenika.



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**.



- ▶ Za potrditev pritisnite gumb **V redu** ali



- ▶ Za prekinitvev pritisnite gumb **PREKIN.**

## Ustvarjanje nove datoteke

- ▶ V levem oknu izberite imenik, v katerem želite ustvariti novo datoteko.
- ▶ Kazalec postavite v desno okno.



 
- ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**
- ▶ Vnesite ime datoteke skupaj s končnico.



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**.


## Kopiranje posamezne datoteke

- ▶ Kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite kopirati



- ▶ Pritisnite gumb **KOPIRANJE**, da izberete funkcijo kopiranja
- ▶ Krmiljenje odpre pojavno okno.

 Datoteko kopirajte v trenutni imenik




- ▶ Vnesite ime ciljne datoteke
- ▶ Pritisnite tipko **ENT** ali gumb **V redu**
- ▶ Krmiljenje kopira datoteko v aktualen imenik. Prvotna datoteka se ohrani.

Kopiranje datoteke v drug imenik



 - ▶ Pritisnite gumb **Ciljni imenik**, da v pojavnem oknu določite ciljni imenik



- ▶ Pritisnite tipko **ENT** ali gumb **OK**
- ▶ Krmiljenje datoteko z istim imenom kopira v izbrani imenik. Prvotna datoteka se ohrani.



Če ste kopiranje potrdili s tipko **ENT** ali gumbom **OK**, krmiljenje prikaže napredek.



## Kopiranje datotek v drug imenik

- ▶ Izberite postavitev zaslona z enako velikimi okni.

Desno okno

- ▶ Pritisnite gumb **PRIKAZ DREVO**
- ▶ Kazalec premaknite na imenik, v katerega želite kopirati datoteke, in s tipko **ENT** prikažite datoteke v tem imeniku.

Levo okno

 
- ▶ Pritisnite gumb **PRIKAZ DREVO**
- ▶ Izberite imenik z datotekami, ki jih želite kopirati, in jih prikažite z gumbom **PRIKAŽI DATOTEKE**



- ▶ Pritisnite gumb Označi: Prikažite funkcije za označevanje datotek.



- ▶ Pritisnite gumb Označi: kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite kopirati, in jo tako označite. Po želji na enak način označite več datotek.



- ▶ Pritisnite gumb Označi: Označene datoteke kopirajte v ciljni imenik.

**Dodatne informacije:** "Označevanje datotek", Stran 117

Če ste označili datoteke tako v levem kot tudi v desnem oknu, jih krmiljenje kopira iz imenika, na katerem je postavljen kazalec.

## Prepisovanje datotek

Če datoteke kopirate v imenik, v katerem so datoteke z enakim imenom, vas krmiljenje vpraša, ali sme datoteke v ciljnim imeniku prepisati:

- ▶ Prepis vseh datotek (izbrano polje **Obstoječe datoteke**): pritisnite gumb **V redu** ali
- ▶ Če datotek ne želite prepisati, pritisnite gumb **PREKIN**.

Če želite prepisati zaščiteno datoteko, izberite polje **Zaščitene datoteke** ali prekličite postopek.

## Kopiranje preglednice

### Uvažanje vrstic v preglednico

Pri kopiranju ene preglednice v drugo lahko z gumbom **ZAMENJAVA POLJ** prepisete posamezne vrstice. Pogoji:

- Ciljna preglednica mora obstajati.
- Datoteka, ki jo želite kopirati, sme vsebovati samo vrstice, ki jih želite nadomestiti.
- Vrsta datoteke preglednice mora biti ista.

### NAPOTEK

#### Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Funkcija **ZAMENJAVA POLJ** brez opozorila prepíše vse vrstice ciljne datoteke, ki se nahajajo v kopirani preglednici. Krmiljenje pred zamenjavo ne izvede nobenega samodejnega zaščitenja obstoječe datoteke. Pri tem so lahko preglednice trajno poškodovane.

- ▶ Po potrebi pred zamenjavo naredite varnostne kopije preglednic
- ▶ Gumb **ZAMENJAVA POLJ** uporabljajte z ustrezno previdnostjo

### Primer

Na napravi za prednastavljanje želite izmeriti dolžino in polmer za deset novih orodij. Nato naprava za prednastavljanje ustvari preglednico orodij TOOL\_Import.T z desetimi vrsticami, tj. desetimi orodji.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Preglednico kopirajte z zunanjega nosilca podatkov v poljubni imenik
- ▶ Z upravljanjem datotek krmiljenja preglednico, ki ste jo ustvarili drugje, kopirajte v obstoječo preglednico TOOL.T
- ▶ Krmiljenje prikaže pogovorno okno z vprašanjem, ali želite obstoječo preglednico orodij TOOL.T prepisati.
- ▶ Pritisnite gumb **DA**
- ▶ Krmiljenje povsem prepíše trenutno datoteko TOOL.T. Po kopiranju je tako preglednica TOOL.T sestavljena iz desetih vrstic.
- ▶ Namesto tega pritisnite gumb **ZAMENJAVA POLJ**
- ▶ Krmiljenje v datoteki TOOL.T prepíše 10 vrstic. Podatkov v drugih vrsticah krmiljenje ne bo spremenilo.

### Prenašanje vrstic iz preglednice

V preglednici lahko označite eno ali več vrstic, ki jih nato shranite v drugi preglednici.

 

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Odprite preglednico, iz katere želite kopirati vrstice
- ▶ S puščičnimi tipkami izberite vrstico, ki jo želite kopirati kot prvo
- ▶ Pritisnite gumb **DODAT. FUNK.**
- ▶ Pritisnite gumb **OZNAČEV.**
- ▶ Po potrebi označite druge datoteke
- ▶ Pritisnite gumb **SHRANI KOT**
- ▶ Vnesite ime preglednice, v kateri želite shraniti izbrane vrstice





## Kopiranje imenika


- ▶ Kazalec v desnem oknu premaknite na imenik, ki ga želite kopirati.
- ▶ Pritisnite gumb **KOPIRANJE**
- ▶ Krmiljenje prikaže okno za izbiro ciljnega imenika.
- ▶ Izberite ciljni imenik in potrdite s tipko **ENT** ali gumbom **V redu**
- ▶ Krmiljenje izbrani imenik vključno s podimeniki kopira v izbrani ciljni imenik.

## Izbira ene od nazadnje izbranih datotek

-  ▶ Za prikaz upravljanja datotek pritisnite tipko **PGM MGT**.
-  ▶ Za prikaz zadnjih desetih izbranih datotek pritisnite gumb **ZADN. DATOT**.

 S puščičnimi tipkami premaknite kazalec na datoteko, ki jo želite izbrati:

-  ▶ Kazalec v oknu premakne navzgor ali navzdol.
-  ▶ Kazalec v oknu premakne navzgor ali navzdol.
-  ▶ Za izbiro datoteke pritisnite gumb **V redu** ali
-  ▶ Pritisnite tipko **ENT**.

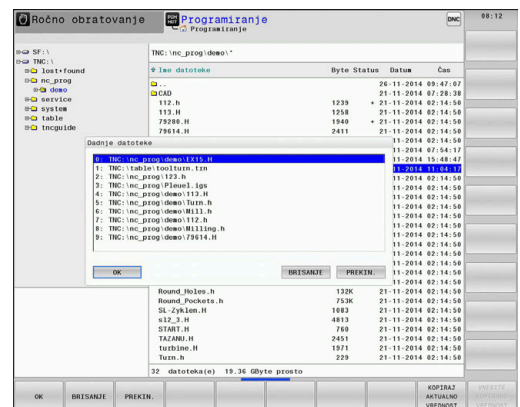

 Z gumbom **KOPIRAJ VREDNOST** lahko kopirate pot do označene datoteke. Kopirano pot do datoteke lahko pozneje znova uporabite, npr. ob priklicu programa s tipko **PRIKLIČ PGM**.

## Brisanje datotek


NAPOTEK

**Opozorilo: mogoča je izguba datotek!**

Funkcija **BRISANJE** dokončno izbrši datoteko. Krmiljenje pred brisanjem ne izvede samodejnega zaščitenja datoteke, npr. v košu. S tem so datoteke trajno izbrisane.

- ▶ Pomembne podatke redno shranjujte na zunanje pogone

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite izbrisati
-  ▶ Pritisnite gumb **BRISANJE**
- ▶ Krmiljenje vpraša, ali želite datoteko izbrisati.
- ▶ Pritisnite gumb **V redu**
- ▶ Krmiljenje izbrši datoteko.
- ▶ Namesto tega pritisnite gumb **PREKIN.**
- ▶ Krmiljenje prekine postopek.

## Brisanje imenika

### NAPOTEK

#### Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Funkcija **BRIŠI VSE** dokončno izbriše vse datoteke imenika. Krmiljenje pred brisanjem ne izvede samodejnega zaščitenja datotek, npr. v košu. S tem so datoteke trajno izbrisane.

- ▶ Pomembne podatke redno shranjujte na zunanje pogone




 
 
Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Kazalec premaknite na imenik, ki ga želite izbrisati



- ▶ Pritisnite gumb **BRIŠI VSE**
- > Krmiljenje vpraša, ali naj izbriše imenik z vsemi podimeniki in datotekami.
- ▶ Pritisnite gumb **V redu**
- > Krmiljenje izbriše imenik.
- ▶ Namesto tega pritisnite gumb **PREKIN.**
- > Krmiljenje prekine postopek.

## Označevanje datotek

Gumb	Funkcija označevanja
	Označitev posamezne datoteke
	Označitev vseh datotek v imeniku
	Preklic označitve posamezne datoteke
	Preklic označitve vseh datotek
	Kopiranje vseh označenih datotek

Funkcije, kot sta kopiranje ali brisanje datotek, lahko uporabljate za posamezne datoteke ali hkrati za več datotek. Več datotek označite na naslednji način:

- ▶ Kazalec premaknite na prvo datoteko



 
- ▶ Za prikaz funkcij označevanja pritisnite gumb **OZNAČEV.**



- ▶ Označevanje datoteke: gumb **OZNAČ. DATOTEKE**



- ▶ Kazalec premaknite na naslednjo datoteko




- ▶ Označevanje nadaljnjih datotek: gumb **OZNAČ.** Pritisnite **OZNAČ. DATOTEKE**, itd.

Kopiranje označenih datotek:



 - ▶ Zapustite aktivno orodno vrstico



- ▶ Pritisnite gumb **KOPIRANJE**

Brisanje označenih datotek:



- ▶ Zapustite aktivno orodno vrstico



- ▶ Pritisnite gumb **BRISANJE**

## Preimenovanje datoteke

- ▶ Kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite preimenovati.



- ▶ Izbira funkcije za preimenovanje: pritisnite gumb **PREIMEN.**
- ▶ Vnesite novo ime datoteke (vrste datoteke ne morete spremeniti).
- ▶ Za preimenovanje datoteke pritisnite gumb **V redu** ali tipko **ENT**

## Razvrščanje datotek

- ▶ Izberite mapo, v kateri želite razvrstiti datoteke



- ▶ Pritisnite gumb **SORTIR.**
- ▶ Izberite gumb z ustreznim kriterijem prikaza
  - **SORTIR. IMENU**
  - **SORTIR. VELIKOSTI**
  - **SORTIR. DATUMU**
  - **SORTIR. TIPU**
  - **SORTIR. STATUSU**
  - **NESORT.**

## Dodatne funkcije

### Zaščita datoteke in preklic zaščite datoteke

- ▶ Kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite zaščititi



- ▶ Za izbiro dodatnih funkcij: pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**



- ▶ Aktivacije zaščite datoteke: pritisnite gumb **ZASCIT.**



- ▶ Datoteka prejme simbol Zaščiteno.



 
- ▶ Za preklic zaščite datoteke: pritisnite gumb **NEZASCIT.**

### Izbira urejevalnika

- ▶ Kazalec premaknite na datoteko, ki jo želite odpreti



- ▶ Za izbiro dodatnih funkcij: pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**




- ▶ Izbira urejevalnika: pritisnite gumb **IZBIRA EDITORJA**
- ▶ Označite želeni urejevalnik.
  - **EDITOR BESEDIL** za besedilne datoteke, npr. **.A** ali **.TXT**
  - **EDITOR PROGRAMOV** za NC-programe **.H** in **.I**
  - **EDITOR PREGLEDNIC** za preglednice, npr. **.TAB** ali **.T**
  - **EDITOR BPM** za preglednice palet **.P**
- ▶ Pritisnite gumb **V REDU**

### Priklop in odklop naprave USB

 Krmiljenje samodejno prepozna priklopljene naprave USB s podprtim datotečnim sistemom.

Če želite napravo USB odklopiti, sledite spodnjim navodilom:



- ▶ Kazalec premaknite v levo okno
- ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**



- ▶ Odklopite napravo USB

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### RAZŠIRJ. DOSTOPA

Funkcijo **RAZŠIRJ. DOSTOPA** je mogoče uporabljati samo v povezavi z upravljanjem uporabnikov in zahteva imenik **public**.

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Pri prvi aktivaciji upravljanja uporabnikov se imenik **public** poveže pod pogonom **TNC**:



Pravice dostopa do datotek lahko določite samo v imeniku **public**.

Pri vseh datotekah, ki se nahajajo na pogonu **TNC**: in ne v imeniku **public**, bo kot lastnik samodejno dodeljen funkcijski uporabnik **user**.

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### Prikaz skritih datotek

Krmiljenje skriva systemske datoteke ter datoteke in mape s piko na začetku imena.

## NAPOTEK

### Pozor: možna je izguba podatkov!

Operacijski sistem krmiljenja uporablja določene skrite mape in datoteke. Te mape in datoteke so serijsko skrite. Manipulacija s sistemskimi podatki v skritih mapah lahko poškoduje programsko opremo krmiljenja. Če v to mapo shranite datoteke za lastno uporabo, bodo tako nastale neveljavne poti.

- ▶ Skrite mape in datoteke vedno pustite skrite
- ▶ Skritih map in datotek ne uporabljajte za shranjevanje podatkov

Po potrebi lahko začasno prikažete skrite datoteke in mape, npr. če ste pomotoma prenesli datoteko, katere ime se začne s piko.

Skrite datoteke in mape lahko prikažete na naslednji način:



- ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**



- ▶ Pritisnite gumb **PRIKAZI DATOTEKE**
- ▶ Krmiljenje prikaže skrite datoteke in mape.




# 4

**Orodje**

## 4.1 Vnosi, povezani z orodjem

### Pomik F

Pomik **F** je hitrost, s katero se premika središče orodja na svoji poti. Največji pomik je lahko za vsako strojno os drugačen in je določen s strojnimi parametri.

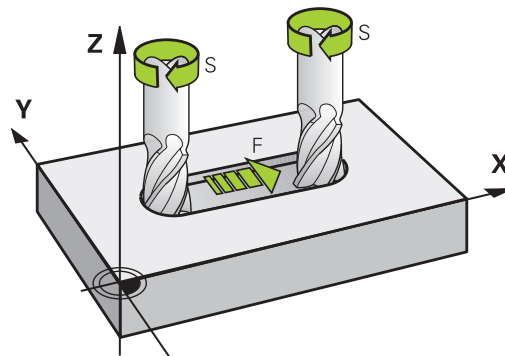

### Vnos

Pomik lahko vnesete v nizu **T** (priklic orodja) in v vsakem pozicionirnem nizu.

**Dodatne informacije:** "Programiranje premikov orodja v DIN/ISO", Stran 97

V programih, ki uporabljajo milimetre, pomik **F** vnesite v enoti mm/min, v programih, ki uporabljajo palce, pa zaradi ločljivosti v 1/10 palcev/min.

### Hitri tek

Za hitri tek vnesite **G00**.



Premike v hitrem teku programirajte izključno z NC-funkcijo **G00** in ne s pomočjo zelo visokih številskih vrednosti. Samo tako boste zagotovili, da bo hitri tek deloval po nizih in da lahko hitri tek regulirate ločeno od pomika pri obdelovanju.

### Trajanje delovanja

S številsko vrednostjo programiran pomik deluje do NC-niza, v katerem je programiran novi pomik. **G00** velja le za NC-niz, v katerem je bil programiran. Po NC-nizu z **G00** znova velja zadnji pomik, programiran s številsko vrednostjo.

### Sprememba med programskim tekom

Med izvajanjem programa spremenite pomik s potenciometrom za pomik F.

Potenciometer za pomik zmanjša programirani pomik in ne odmik, ki ga izračuna krmilni sistem.


## Število vrtljajev vretena S

Število vrtljajev vretena S vnesite v vrtljajih na minuto (vrt/min) v nizu T (priklic orodja). Namesto tega lahko definirate tudi hitrost rezanja Vc v metrih na minuto (m/min).

### Programirana sprememba

V NC-programu lahko število vrtljajev vretena spremenite z nizom T tako, da vnesete samo novo število vrtljajev vretena.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **S** na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite novo število vrtljajev vretena.



V naslednjih primerih krmiljenje spremeni samo število vrtljajev:

- Niz **T** brez imena orodja, številke orodja in orodne osi
- Niz **T** brez imena orodja, številke orodja, z isto orodno osjo kot v prejšnjem nizu **T**

V naslednjih primerih krmiljenje izvede makro zamenjave orodja in po potrebi zamenja nadomestno orodje:

- Niz **T** s številko orodja
- Niz **T** z imenom orodja
- Niz **T** brez imena orodja ali številke orodja, s spremenjeno smerjo orodne osi

### Sprememba med programskim tekom


Med potekom programa tekom spremenite število vrtljajev vretena s potenciometrom števila vrtljajev S za število vrtljajev vretena.

## 4.2 Podatki o orodju

### Pogoj za popravek orodja

Običajno koordinate poti gibanja programirate glede na dimenzije obdelovanca na risbi. Da bi krmiljenje lahko izračunalo pot središča orodja, torej izvedlo popravek orodja, je treba za vsako uporabljeno orodje vnesti dolžino in polmer.

Podatke o orodju lahko vnašate s funkcijo **G99** neposredno v NC-program ali ločeno v preglednice orodij. Če podatke o orodju vnašate v preglednice, so vam na voljo dodatne informacije, specifične za orodje. Med izvajanjem NC-programa krmiljenje upošteva vse vnesene informacije.

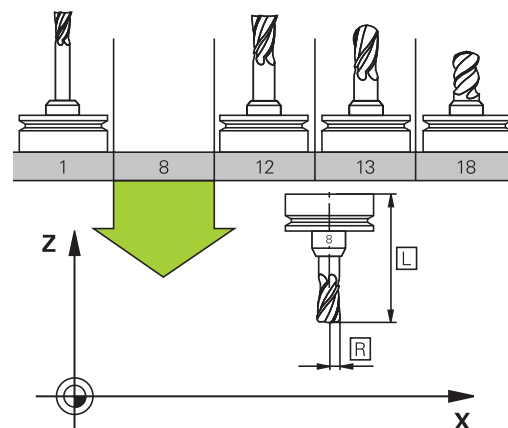

### Številka orodja, ime orodja

Vsako orodje je označeno s številko med 0 in 32767. Če uporabljate preglednice orodij, lahko poleg tega vnesete še imena orodij. Imena orodij lahko vsebujejo največ 32 znakov.

**i** **Dovoljeni znaki:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Krmilni sistem samodejno zamenja pri shranjevanju male črke z ustreznimi velikimi črkami.

**Prepovedani znaki:** <presledek> ! " ' ( ) \* + ; < = > ? [ / ^ ` { | } ~

Orodje s številko 0 je določeno kot ničelno orodje z dolžino  $L = 0$  in polmerom  $R = 0$ . V preglednicah orodij je treba orodje T0 prav tako definirati z  $L = 0$  in  $R = 0$ .

Jasno določite ime orodja!

Če krmiljenje, npr. v zalogovniku orodij, najde več razpoložljivih orodij, potem krmiljenje zamenja orodje z najkrajšo preostalo življenjsko dobo.

- Orodje, ki se nahaja v vretenu
- Orodje, ki se nahaja v zalogovniku

**i** Upošteвайте priročnik za stroj!  
Če je na voljo več zalogovnikov, lahko proizvajalec stroja v zalogovniku določi iskalno zaporedje orodij.

- Orodje, ki je določeno v preglednici orodij, vendar se trenutno ne nahaja v zalogovniku


Če krmiljenje, npr. v zalogovniku orodij, najde več razpoložljivih orodij, potem krmiljenje zamenja orodje z najkrajšo preostalo življenjsko dobo.

## Dolžina orodja L

Dolžino orodja **L** vnesete kot absolutno dolžino glede na referenčno točko orodja.

**i** Krmiljenje absolutno dolžino orodja potrebuje za številne funkcije, kot npr. simulacijo poravnave ali **Dinamični protikolizijski nadzor DCM**.

Absolutna dolžina orodja se vedno nanaša na referenčno točko orodja. Proizvajalec stroja referenčno točko orodja praviloma postavi na konico vretena.

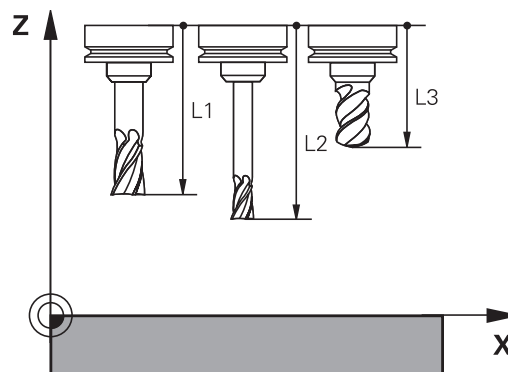

## Določanje dolžine orodja

Vaše orodje zunanje izmerite na napravi za prednastavljanje ali neposredno v stroju, npr. s pomočjo tipalnega sistema stroja. Tudi če nimate navedenih možnosti merjenja, lahko vseeno določite dolžine orodja.

Za določanje dolžine orodja imate naslednje možnosti:

- S končnim merilom
- Z umeritvenim trnom (kontrolno orodje)

**i** Pred določanjem dolžine orodja, morate v osi vretena nastaviti referenčno točko.

## Določanje dolžine orodja s končnim merilom

**i** Da lahko določanje referenčne točke uporabite s končnim merilom, se mora referenčna točka orodja nahajati na konici vretena.


Referenčno točko morate nastaviti na površino, katero boste v nadaljevanju vpraskali z orodjem. To površino bo morda treba še ustvariti.

Pri nastavljanju referenčne točke s končno mero upoštevajte naslednji postopek:

- ▶ Končno merilo postavite na mizo stroja
- ▶ Konico vretena namestite poleg končnega merila
- ▶ Postopoma se pomikajte v smeri **Z+**, dokler je mogoče končno merilo še ravno potisniti pod konico vretena
- ▶ Določanje referenčne točke v **Z**

Dolžino orodja določite na naslednji način:

- ▶ Menjava orodja
- ▶ Vpraskanje površine
- ▶ Krmiljenje absolutno dolžino orodja v prikazu položaja prikazuje kot dejanski položaj.

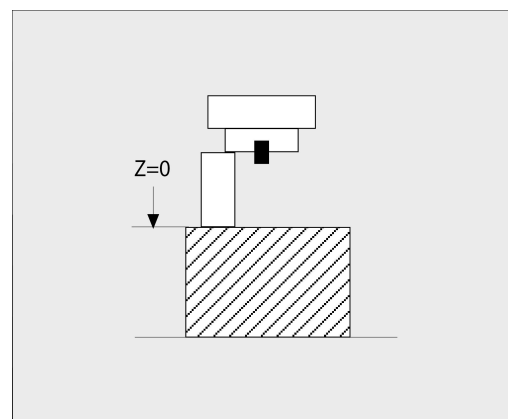


### Določanje dolžine orodja z umeritvenim trnom in merilno kapsulo

Pri nastavljanju referenčne točke z umeritvenim trnom in merilno kapsulo upoštevajte naslednji postopek:

- ▶ Merilno kapsulo vpnite na mizo stroja
- ▶ Premični notranji obroč merilne kapsule postavite na enako višino kot fiksni zunanji obroč
- ▶ Merilno uro nastavite na 0
- ▶ Z umeritvenim trnom se premaknite na premični notranji obroč
- ▶ Določanje referenčne točke v **Z**

Dolžino orodja določite na naslednji način:

- ▶ Menjava orodja
- ▶ Z orodjem se premaknite na premični notranji obroč, dokler merilna ura ne kaže 0
- ▶ Krmiljenje absolutno dolžino orodja v prikazu položaja prikazuje kot dejanski položaj.

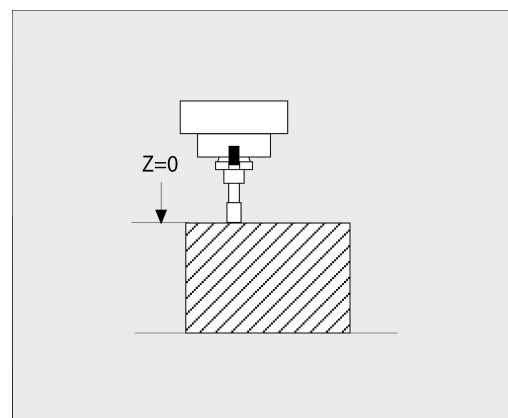

### Polmer orodja R

Polmer orodja R vnesite neposredno.

### Delta vrednosti za dolžine in polmere


Delta vrednosti označujejo odstopanja pri dolžini in polmeru orodij.

Pozitivna delta vrednost predstavlja predizmero (**DL**, **DR**>0). Pri obdelavi z nadmero vnesite vrednost za nadmero v NC-programu z **T** ali s korekcijsko tabelo.

Negativna delta vrednost predstavlja premajhno mero (**DL**, **DR**<0). Premajhno mero je treba vnesti v preglednico orodij za obrabljeno orodje.

Delta vrednosti vnesite kot številске vrednosti, v nizu **T** pa lahko vrednost vnesete tudi s Q-parametrom.

Območje vnosa: Delata vrednosti lahko znašajo največ  $\pm 99,999$  mm.

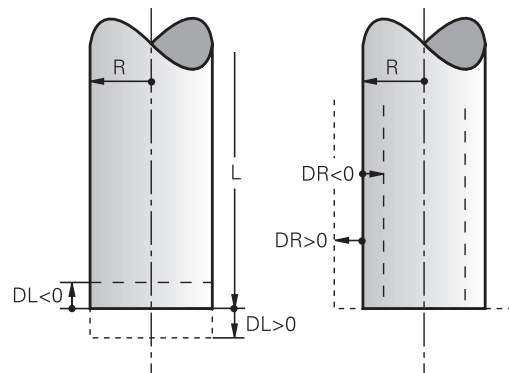

**i** Delta vrednosti iz preglednice orodij vplivajo na grafični prikaz simulacije odstranjevanja materiala. Delta vrednosti iz NC-programa v simulaciji ne spremenijo predstavljene velikosti **orodja**. Vendar pa programirane delta vrednosti **orodje** v simulaciji pomaknejo za določeno vrednost.

**i** Delta vrednosti iz niza **T** vplivajo na prikaz položaj glede na izbirni strojni parameter **progToolCallDL** (št. 124501; razcep **CfgPositionDisplay** št. 124500).

## Vnos podatkov o orodju v NC-program



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja določi obseg delovanja funkcije **G99**.

Številko, dolžino in polmer določenega orodja enkrat določite v nizu **G99** NC-programa.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite tipko **DOL. ORODJA**
- ▶ **Dolžina orodja**: vrednost popravka dolžine
- ▶ **Polmer orodja**: vrednost popravka polmera

### Primer

**N40 G99 T5 L+10 R+5\***

## Priklic podatkov o orodju

Preden priključete orodje, ste ga določili v nizu **G99** ali v preglednici orodij.

Priklic orodja s funkcijo **T** v NC-programu programirate z naslednjimi podatki:

TOOL CALL

- ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC ORODJA**
- ▶ **Priklic orodja**: vnesite številko ali ime orodja. Z gumbom **NAZIV ORODJA** lahko vnesete ime, z gumbom **QS** pa parameter niza. Krmiljenje ime orodja samodejno da v narekovaje. Parametru niza morate pred tem dodeliti ime orodja. Imena se nanašajo na vnos v aktivni preglednici orodij TOOL.T.

IZBIRANJE

- ▶ Namesto tega lahko pritisnete gumb **IZBIRANJE**
- ▶ Krmiljenje odpre okno, prek katerega lahko orodje izberete neposredno iz preglednice orodij TOOL.T.
- ▶ Za priklic orodja z drugačnimi vrednostmi popravka vnesite indeks, določen v tabeli orodja, za decimalno vejico
- ▶ **Os vretena vzporedna osem X/Y/Z**: vnesite orodno os.
- ▶ **Število vrtljajev vretena S**: vnesite število vrtljajev vretena S v vrtljajih na minuto (vrt./min). Namesto tega lahko definirate hitrost rezanja Vc v metrih na minuto (m/min). Za to pritisnite gumb **VC**.
- ▶ **Pomik F**: vnesite pomik **F** v milimetrih na minuto (mm/min). Pomik deluje tako dolgo, dokler v pozicionirnem nizu ali v nizu **T** ne programirate novega pomika.
- ▶ **Predizmera dolžine orodja DL**: delta vrednost za dolžino orodja.
- ▶ **Predizmera polmera orodja DR**: delta vrednost za polmer orodja.
- ▶ **Predizmera polmera orodja DR2**: delta vrednost za polmer orodja 2.



Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.

Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.





V naslednjih primerih krmiljenje spremeni samo število vrtljajev:

- Niz **T** brez imena orodja, številke orodja in orodne osi
- Niz **T** brez imena orodja, številke orodja, z isto orodno osjo kot v prejšnjem nizu **T**

V naslednjih primerih krmiljenje izvede makro zamenjave orodja in po potrebi zamenja nadomestno orodje:

- Niz **T** s številko orodja
- Niz **T** z imenom orodja
- Niz **T** brez imena orodja ali številke orodja, s spremenjeno smerjo orodne osi

### Izbira orodja v pojavnem oknu

Če za izbiro orodja odprete pojavno okno, krmiljenje vsa razpoložljiva orodja v zalogovniku orodij obarva zeleno.

V pojavnem oknu lahko orodje iščete na naslednji način:



- ▶ Pritisnite tipko **GOTO**
- ▶ Namesto tega lahko pritisnete gumb **Iskanje**
- ▶ Vnesite ime orodja ali številko orodja



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje preskoči na prvo orodje z vnesenim iskalnim kriterijem.

S priključeno miško lahko izvedete naslednje funkcije:

- Ko kliknete v stolpec glave preglednice, krmiljenje razporedi podatke v naraščajočem ali padajočem zaporedju.
- Ko kliknete v stolpec glave preglednice in jo nato premaknete s pritisnjeno miškino tipko, lahko spremenite širino stolpca

Prikazana pojavna okna lahko pri iskanju po številki orodja in po imenu orodja konfigurirate ločeno. Zaporedje razvrščanja in širine stolpcev se ohranijo tudi po izklopu krmiljenja.

### Priklic orodja

Priklicano je orodje številka 5 na orodni osi Z s številom vrtljajev vretena 2500 vrt/min in pomikom 350 mm/min. Predizmera za dolžino orodja in polmer orodja 2 znaša 0,2 ali 0,05 mm, podmera za polmer orodja pa je 1 mm.

### Primer

**N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1\***

D pred **L**, **R** in **R2** predstavlja delta vrednost.

### Predizbira orodij



Upoštevajte priročnik za stroj!

Predizbira orodij s **G51** je funkcija, ki je odvisna od stroja.

Če uporabljate preglednice orodij z nizom **G51**, predizberite naslednje orodje, ki ga boste uporabili. V ta namen vnesite številko orodja, parameter Q ali ime orodja v narekovajih.

## Zamenjava orodja

### Samodejna zamenjava orodja



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Funkcija zamenjave orodja je odvisna od stroja.

Pri samodejni zamenjavi orodja se potek programa ne prekine. Pri priklicu orodja z nizom **T** krmiljenje zamenja orodje iz zalogovnika orodij.

### Samodejna zamenjava orodja pri prekoračitvi življenjske dobe: **M101**



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Funkcija **M101** je odvisna od stroja.

Krmiljenje lahko po preteku določene življenjske dobe samodejno zamenja orodje z nadomestnim in z njim nadaljuje obdelovanje. Pri tem aktivirajte dodatno funkcijo **M101**. Delovanje **M101** lahko znova prekličete z **M102**.

V preglednici orodij vnesite v stolpec **ČAS2** življenjsko dobo orodja, po kateri naj se obdelovanje nadaljuje z nadomestnim orodjem. Krmiljenje vnese v stolpec **TREN\_ČAS** posamezno življenjsko dobo orodja.

Če aktualna življenjska doba preseže vrednost **ČAS2**, bo orodje najpozneje eno minuto po preteku življenjske dobe zamenjano z nadomestnim orodjem na naslednjem primernem programskem mestu. Zamenjava se izvede šele, ko se NC-niz konča.

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Pri samodejni zamenjavi orodja s funkcijo **M101** krmiljenje vedno najprej povleče orodje nazaj v orodni osi. Med tem povlečenjem obstaja pri orodjih, ki ustvarjajo spodreze, nevarnost trka, npr. pri kolutnih rezkarjih ali T-rezkalnikih utorov!

- ▶ Funkcijo **M101** uporabljajte samo za obdelave brez spodrezovanja
- ▶ Zamenjavo orodja deaktivirajte z **M102**

Če proizvajalec orodja ne določi drugače, krmiljenje po zamenjavi orodja izvede pozicioniranje po naslednji logiki:

- Če se ciljni položaj na orodni osi nahaja pod aktualnim položajem, potem bo orodna os pozicionirana nazadnje
- Če se ciljni položaj na orodni osi nahaja nad aktualnim položajem, potem bo orodna os pozicionirana najprej

**Parameter za vnos BT (toleranca bloka)**

Zaradi preverjanja življenjske dobe in izračunavanja samodejne zamenjave orodja se lahko obdelovalni čas glede na NC-program podaljša. Na to lahko vplivate z izbirnim parametrom za vnos **BT** (Block Tolerance).

Če vnesete funkcijo **M101**, krmiljenje nadaljuje pogovorno okno s poizvedbo **BT**. Tukaj določite število NC-nizov (1–100), za kolikor se lahko podaljša samodejna zamenjava orodja. Iz tega izhajajoč čas, za kolikor se podaljša zamenjava orodja, je odvisen od vsebine NC-nizov (npr. pomik, pot). Če **BT** ne določite, krmiljenje uporabi vrednost 1 ali standardno vrednost, ki jo je določil proizvajalec stroja.



Višja je vrednost **BT**, manjši je učinek možnega podaljšanja časa delovanja s funkcijo **M101**. Upoštevajte, da se bo samodejna zamenjava orodja zato izvedla pozneje!

Za izračun ustrezne izhodne vrednosti za **BT** uporabite naslednjo enačbo:  $BT = 10 \div t$ : povprečen čas obdelave enega NC-niza v sekundah. Rezultat zaokrožite na celo številko. Če je izračunana vrednost večja od 100, uporabite največjo vrednost za vnos 100.

Če želite ponastaviti trenutno življenjsko dobo orodja, vnesite v stolpcu **CUR\_TIME** vrednost 0, npr. po zamenjavi rezalnih plošč.

Dodatna funkcija **M101** ni na voljo za stružna orodja in struženje (možnost št. 50).

**Pogoji za zamenjavo orodja z M101**

Kot nadomestno orodje uporabljajte samo orodja z istim polmerom. Krmiljenje polmera orodja ne preveri samodejno.

Če mora krmiljenje preveriti polmer nadomestnega orodja, potem v NC-program vnesite **M108**.

Krmiljenje izvede samodejno zamenjavo orodja na ustreznem programskem mestu. Samodejna zamenjava orodja se ne bo izvedla:

- med obdelovanjem obdelovalnih ciklov
- pri aktivnem popravku polmera (**G41/G42**)
- neposredno po funkciji premika **APPR**
- neposredno pred funkcijo odmika **DEP**
- neposredno pred in po **G24** in **G25**
- med izvajanjem makrov
- med zamenjavo orodja
- neposredno po nizu **T** ali **G99**
- med izvajanjem SL-ciklov

### Preseganje časa stanja



To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Stanje orodja na koncu načrtovane življenjske dobe je med drugim odvisno od vrste orodja, vrste obdelave in materiala obdelovanca. Vnesite v preglednico orodij v stolpec **PREKOMEREN ČAS** čas v minutah, ki pove, koliko časa se lahko orodje uporablja po preteku življenjske dobe.

Izdelovalec stroja določi, ali je ta stolpec omogočen in kako se bo uporabil pri iskanju orodja.

### Pogoji za NC-nize z normalnimi vektorji ravnin in 3D-popravek

Aktivni polmer (**R + DR**) nadomestnega orodja ne sme odstopati od polmera izvornega orodja. Delta vrednosti (**DR**) vnesite v preglednico orodij ali v NC-program (korekcijska preglednica ali niz **T**). Pri odstopanjih krmiljenje prikaže sporočilo in orodja ne zamenja. S funkcijo M **M107** prekličete prikaz tega sporočila, z **M108** pa ga znova aktivirate.


## 4.3 Popravek orodja

### Uvod

Krmiljenje popravi pot orodja za vrednost popravka dolžine orodja na osi vretena in za polmer orodja v obdelovalni ravnini.

Če NC-program ustvarite neposredno na krmiljenju, je popravek polmera orodja učinkovit samo v obdelovalni ravnini.

Krmiljenje pri tem upošteva do šest osi, vključno z rotacijskimi osmi.

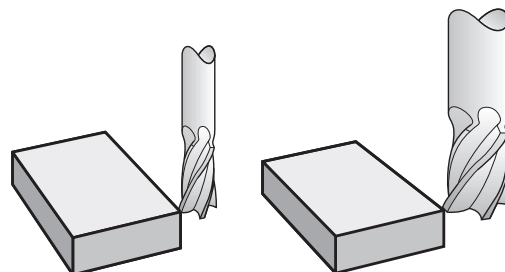

### Popravek dolžine orodja

Popravek dolžine orodja deluje takoj, ko prikličete orodje. Preklican je takoj, ko prikličete orodje z dolžino  $L = 0$  (npr. **T 0**).

#### NAPOTEK

##### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje za popravek dolžine orodja uporablja določeno dolžino orodja iz preglednice orodij. Napačne dolžine orodja povzročijo tudi napačen popravek dolžine orodja. Pri orodjih z dolžino **0** in po **T 0** krmiljenje ne izvede nobenega popravka dolžine orodja in nobenega preverjanja glede trka. Med naslednjimi pozicioniranjimi orodij obstaja nevarnost trka!

- ▶ Orodja vedno določite z dejanskimi dolžinami orodij (ne le razlike)
- ▶ **T 0** uporabite izključno za praznjenje vreten

Pri popravku dolžine se upoštevajo delta vrednosti tako iz NC-programa kot tudi iz preglednice orodij.

Vrednost popravka =  $L + DL_{TAB} + DL_{Prog}$  Z

- L:** Dolžina orodja **L** iz niza **G99** ali preglednice orodij
- DL<sub>TAB</sub>:** Predizmera **DL** za dolžino iz preglednice orodij
- DL<sub>Prog</sub>:** Nadmera **DL** za dolžino iz stavka **T** ali iz korekcijske preglednice  
Deluje nazadnje programirana vrednost.
- Dodatne informacije:** "Korekcijska preglednica",  
Stran 363

## Popravek polmera orodja

NC-niz lahko vsebuje naslednje popravke polmera orodja:

- **G41** ali **G42** za popravek polmera poljubne funkcije poti
- **G40**, če naj se popravek polmera ne izvede

**i** Krmiljenje prikazuje aktiven popravek polmera orodja na splošnem prikazu stanja.

Popravek polmera deluje takoj, ko je priklicano orodje in se z navedenimi popravki polmera orodja znotraj niza za premočrtno premikanje ali premika, vzporednega z osjo, izvede premik v obdelovalni ravnini.

**i** Krmiljenje poprave polmera odstrani v naslednjih primerih:

- Niz za premočrtni premik z **G40**
- Funkcija **DEP** za izhodi iz konture
- Izbira novega NC-programa prek **PGM MGT**

Pri popravku polmera krmiljenje upošteva delta vrednosti tako iz niza **T** kot tudi iz preglednice orodij:

Vrednost popravka =  $R + DR_{TAB} + DR_{Prog}$

**R:** Polmer orodja **R** iz niza **G99** ali preglednice orodij

**DR<sub>TAB</sub>:** Predizmera **DR** za polmer iz preglednice orodij



**DR<sub>Prog</sub>:** Nadmera **DR** za polmer iz stavka **T** ali iz korekcijske preglednice

**Dodatne informacije:** "Korekcijska preglednica",  
Stran 363

## Premikanja brez popravka polmera: G40

Orodje se premakne v obdelovalnem nivoju s svojo središčno točko na programirane koordinate.

Uporaba: vrtanje, predpozicioniranje.

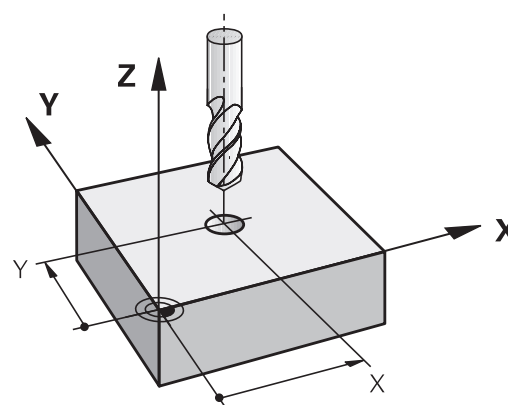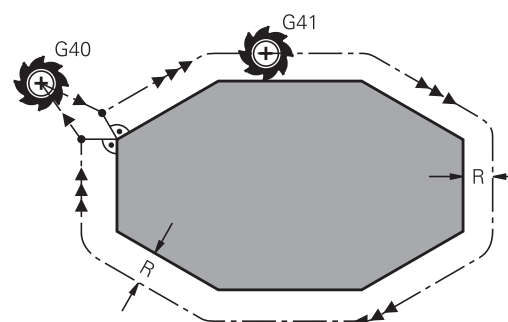

**Podajanje orodja s popravkom polmera: G42 in G41****G42:** Orodje se premika desno od konture**G41:** Orodje se premika levo od konture


Središče orodja je pri tem od programirane konture oddaljeno za polmer orodja. Funkcija **Desno** in **Levo** označujeta položaj orodja v smeri premika vzdolž konture obdelovanca.



Med dvema NC-nizoma z različnima popravkoma polmera **G42** in **G41** mora biti najmanj en niz premikanja v obdelovalni ravnini brez popravka polmera **G40**.

Krmiljenje aktivira popravek polmera na koncu NC-niza, ko ste prvič programirali popravek.

Pri aktivaciji popravka polmera z **G42/G41** in pri odstranitvi z **G40** krmiljenje orodje vedno pozicionira navpično na programirano začetno ali končno točko. Orodje pozicionirajte pred prvo konturno točko oz. za zadnjo konturno točko tako, da se kontura ne poškoduje.

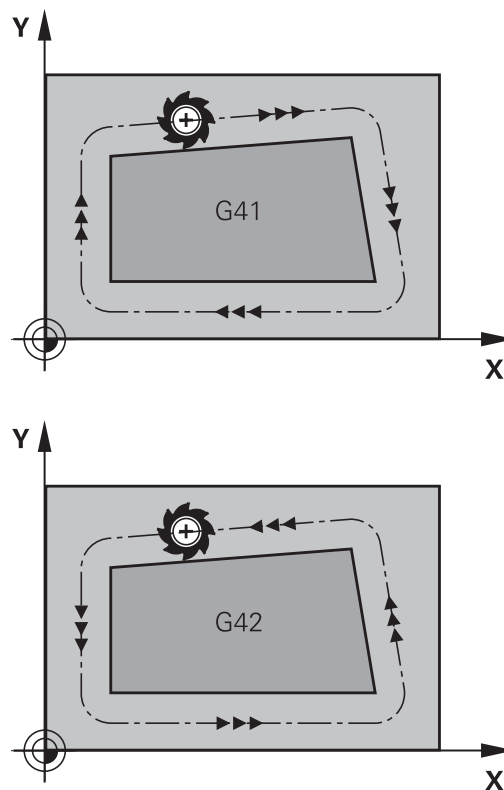**Vnos popravka polmera**

Popravek polmera vnesite v **G01**-stavek. Vnesite koordinate ciljne točke in potrdite s tipko **ENT**.


- |          |  |
|----------|--|
| G41      | ▶ Če želite orodje premikati levo od programirane konture, pritisnite gumb funkcije <b>G41</b> . ALI                           |
| G42      | ▶ Če želite orodje premikati desno od programirane konture, pritisnite gumb funkcije <b>G42</b> . ALI                          |
| G40      | ▶ Če želite orodje premikati brez popravka polmera ali želite popravek polmera preklicati, pritisnite gumb funkcije <b>G40</b> |
| END<br>□ | ▶ Zaključevanje NC-niza: pritisnite tipko <b>KONEC</b>   |

### Popravek polmera: obdelava kotov

- Zunanji robovi:
 

če ste programirali popravek polmera, krmiljenje premika orodje po zunanjih robovih na prehodnem krogu. Po potrebi krmiljenje zmanjša pomik na zunanjih robovih, npr. pri velikih spremembah smeri
- Notranji robovi:
 

na notranjih robovih krmiljenje izračuna presečišče poti, na katerih se s popravkom premika središče orodja. Od te točke dalje se orodje premika vzdolž naslednjega konturnega elementa. Tako se notranji robovi obdelovanca ne poškodujejo. Iz tega je razvidno, da za določeno konturo ni mogoče izbrati polmera orodja poljubne velikosti.

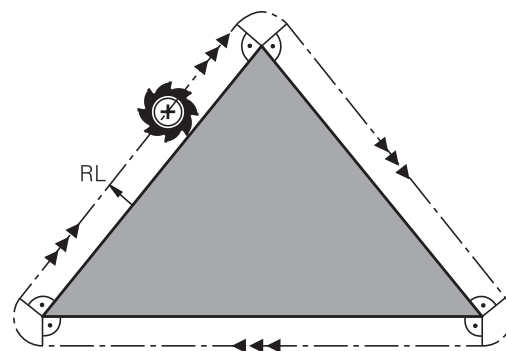


### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Da lahko krmiljenje konturo primakne ali odmakne, potrebujete položaje primika in odmika. Ti položaji morajo pri aktivaciji in deaktivaciji popravka polmera omogočati izravnalne premike. Napačni položaji lahko povzročijo poškodbe konture. Med obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Programirajte varne položaje primika in odmika ob strani konture
- ▶ Upoštevajte polmer orodja
- ▶ Upoštevajte strategijo primika

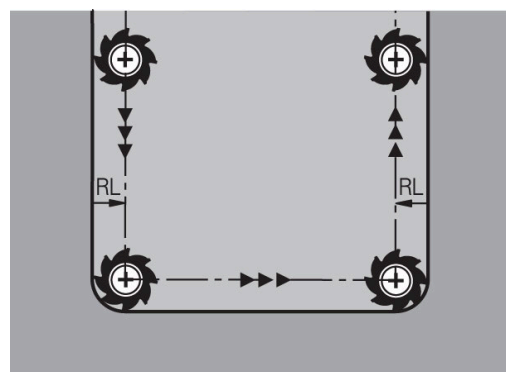




# 5

**Programiranje  
kontur**

## 5.1 Premiki orodja

### Funkcije podajanja


Kontura obdelovanca je običajno sestavljena iz več konturnih elementov, kot so premice in krožni loki. S funkcijami podajanja orodja programirate premike orodja **premočrtno** in **krožno**.

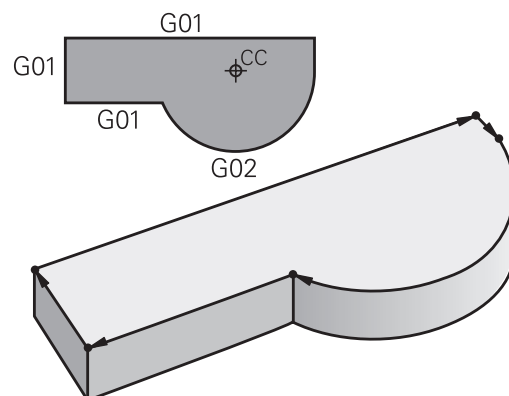

### Prosto programiranje kontur FK

Če ni na voljo primerne slike z dimenzijami, ki bi ustrezala NC-ju, in če so vnosi izmer za NC-program nepopolni, programirajte konturo obdelovanca s prostim programiranjem kontur. Krmiljenje izračuna manjkajoče podatke.

Tudi s FK-programiranjem lahko programirate **premočrtne** in **krožne** premike orodja.

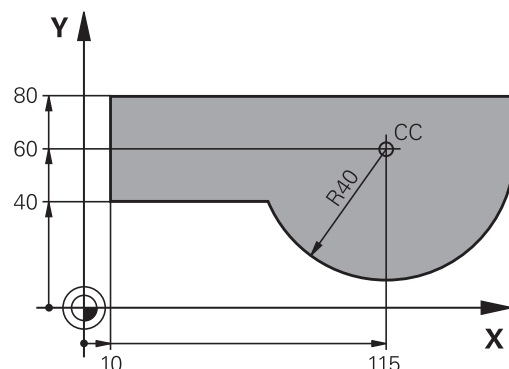

### Dodatne funkcije M

Z dodatnimi funkcijami krmiljenja krmilite

- potek programa, npr. prekinitev poteka programa
- strojne funkcije, kot so vklop in izklop vrtenja vretena in hladila
- podajanje orodja

## Podprogrami in ponovitve delov programa

Ponavljajoče se obdelovalne korake vnesite samo enkrat kot podprogram ali ponovitev dela programa. Če želite izvesti del NC-programa samo pod določenimi pogoji, te programske korake prav tako določite v podprogramu. Dodatno lahko NC-program prikličite in izvede nadaljnji NC-program.

**Dodatne informacije:** "Podprogrami in ponovitve delov programa", Stran 239

## Programiranje s Q-parametri

V NC-programu so parametri Q nadomestila za številske vrednosti: parametru Q je na drugem mestu dodeljena številska vrednost. S parametri Q lahko programirate matematične funkcije, ki krmilijo potek programa ali opisujejo konturo.

Poleg tega lahko s programiranjem Q-parametrov izvajate meritve s 3D-tipalnim sistemom med programskim tekom.

**Dodatne informacije:** "Programiranje Q-parametrov", Stran 261

## 5.2 Osnove k funkcijam poti

### Programiranje premikov orodja za obdelavo

Če ustvarjate NC-program, zaporedoma programirajte funkcije podajanja orodja za posamezne elemente konture obdelovanca. Poleg tega vnesete koordinate končnih točk konturnih elementov iz slike z merami. Iz teh koordinatnih podatkov, podatkov o orodju in popravka polmera krmiljenje ugotovi dejansko pot premika orodja. Krmiljenje hkrati premika vse strojne osi, ki ste jih programirali v NC-nizu funkcije poti.

#### Premiki vzporedno s strojnimi osmi

Če NC-niz vsebuje koordinato, krmiljenje orodje premakne vzporedno s programirano strojno osjo.

Glede na konstrukcijo stroja se med obdelavo premika orodje ali pa miza stroja z vpetim obdelovancem. Pri programiranju podajanja orodja ravnajte tako, kot da se orodje premika.

#### Primer

```
N50 G00 X+100*
```

<b>N50</b>	Številka niza
<b>G00</b>	Funkcija poti <b>Premica v hitrem teku</b>
<b>X+100</b>	Koordinate končne točke

Orodje ohrani Y- in Z-koordinate in se premakne na položaj X=100.

#### Premiki v glavnih ravninah

Če NC-niz vsebuje dve koordinati, krmiljenje orodje premakne v programirani ravnini.

#### Primer

```
N50 G00 X+70 Y+50*
```

Orodje ohrani Z-koordinato in se v ravnini XY premakne na položaj X=70, Y=50.

#### Tridimenzionalni premik

Če NC-niz vsebuje tri koordinate, krmiljenje orodje prostorsko premakne na programiran položaj.




#### Primer

```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10*
```

V nizu za premočrtno premikanje lahko programirate do šest osi, odvisno od kinematike vašega stroja.

#### Primer

```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 A+15 B+0 C-45
```

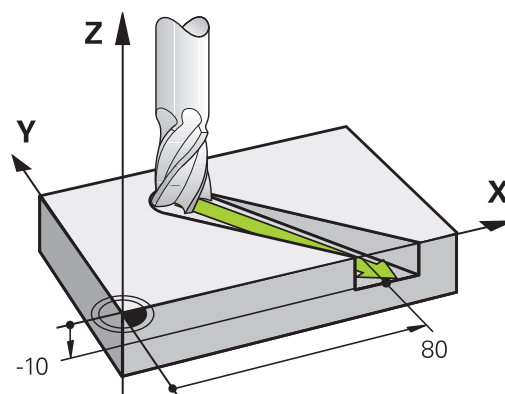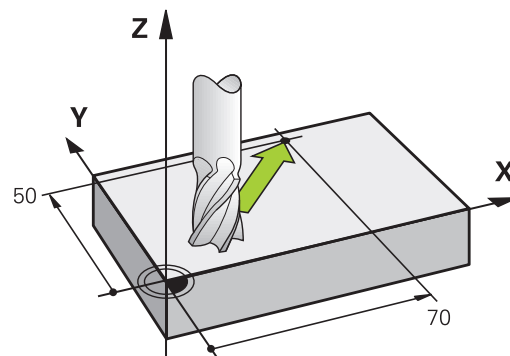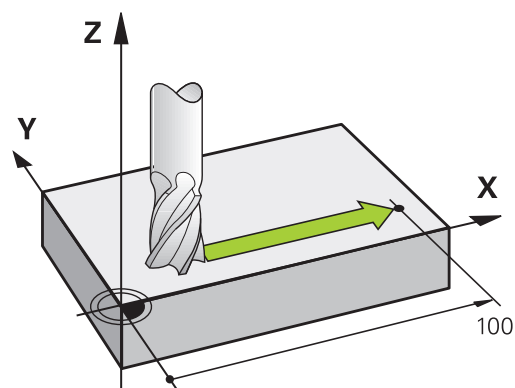

### Krogi in krožni loki

Pri krožnih premikih krmiljenje hkrati premika dve strojni osi: orodje se krožno premika v razmerju do obdelovanca. Za krožne premike lahko vnesete središče kroga z **I** in **J**.

S funkcijami tira za krožne loke programirate kroge na obdelovalni ravni. Glavno obdelovalno os z osjo vretena določite pri priklicu programa **T**.

Os vretena	Glavna ravnina
(G17)	XY, tudi UV, XV, UY
(G18)	ZX, tudi WU, ZU, WX
(G19)	YZ, tudi VW, YW, VZ

### Krožno premikanje v drugi ravnini

Krožna premikanja, ki se ne nahajajo v glavni obdelovalni ravnini, lahko programirate tudi s funkcijo **Vrtenje obdelovalne ravnine** ali s parametri Q.



**Dodatne informacije:** "Funkcija PLANE: vrtenje obdelovalne ravnine (možnost št. 8)", Stran 397

**Dodatne informacije:** "Načelo in pregled funkcij", Stran 262

### Smer vrtenja DR pri krožnih premikih

Za krožne premike brez tangencialnega prehoda na druge konturne elemente je treba nastaviti smer rotacije na naslednji način:

Vrtenje v smeri urnih kazalcev: **G02/G12**

Vrtenje v nasprotni smeri urnih kazalcev: **G03/G13**

### Popravek polmera

Popravek polmera mora biti v NC-nizu, s katerim se premaknete na prvi konturni element. Popravek polmera ne smete aktivirati v NC-nizu za krožnico. To prej programirajte v nizu za premočrtno premikanje.

**Dodatne informacije:** "Poti gibanja – pravokotne koordinate", Stran 153


### Predpozicioniranje

#### NAPOTEK

##### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje ne izvede preverjanja glede trka med orodjem in obdelovancem. Napačno predpozicioniranje lahko dodatno privede do poškodb konture. Med primikom obstaja nevarnost trka!

- ▶ Programirajte primeren predpoložaj
- ▶ S pomočjo grafične simulacije preverite potek in konturo

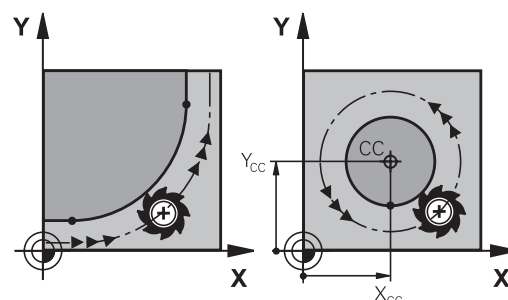

## 5.3 Premik na in odmik od konture

### Začetna in končna točka


Orodje se premakne z začetne točke na prvo konturno točko.

Zahteve na začetno točko:

- Programirano brez popravka polmera
- Primik brez kolizije
- Bližina prve konturne točke


Primer na desni sliki:

Če začetno točko določite na temno sivem območju, se kontura pri primiku na prvo konturno točko poškoduje.

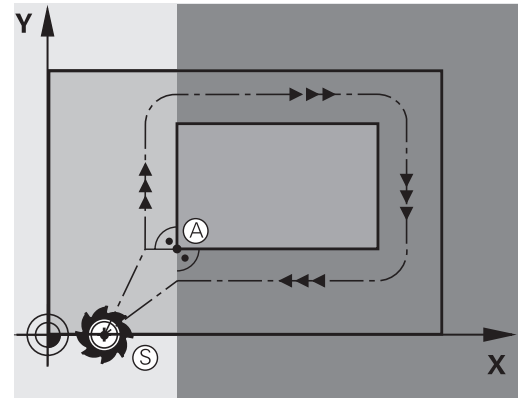

### Prva konturna točka

Za premik orodja na prvo konturno točko programirajte popravek polmera.

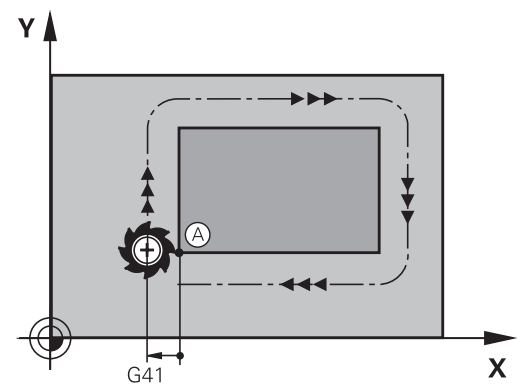


### Premik na začetno točko na osi vretena

Pri primiku na začetno točko se mora orodje na osi vretena premikati na delovni globini. Pri nevarnosti kolizije izvedite primik na začetno točko na osi vretena posebej.

### Primer

```
N40 G00 Z-10*
```

```
N30 G01 X+20 Y+30 G41 F350*
```

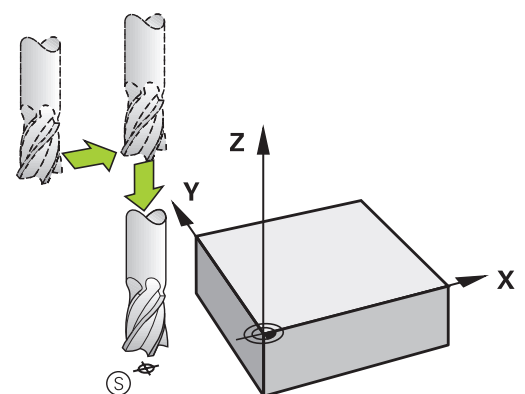

### Končna točka

Pogoji za izbiro končne točke:

- Primik brez kolizije
- Bližina zadnje konturne točke
- Preprečevanje konturnih poškodb: Optimalna končna točka leži na podaljšku premikanja orodja za obdelavo zadnjega konturnega elementa.

Primer na desni sliki:

Če končno točko določite na temno sivem območju, se kontura pri primiku na končno točko poškoduje.



Odmik s končne točke na osi vretena:

Pri odmiku s končne točke programirajte os vretena posebej.

### Primer

N50 G01 G40 X+60 Y+70 F700\*

N60 G00 Z+250\*

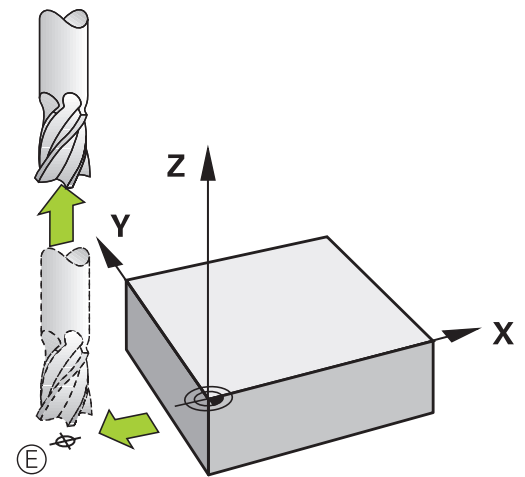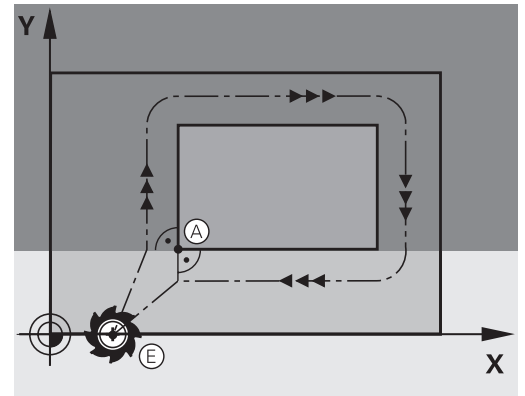


### Skupna začetna in končna točka

Za skupno začetno in končno točko programirajte popravek polmera.

Preprečevanje konturnih poškodb: Optimalna začetna točka leži med podaljški premikanja orodja za obdelavo prvega in zadnjega konturnega elementa.



Primer na desni sliki:

Če končno točko določite na temnosivem območju, se kontura pri primiku nanjo ali odmiku z nje poškoduje.

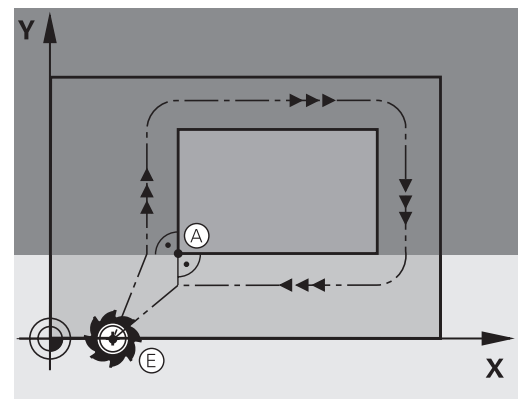

## Tangencialni primik in odmik

Z **G26** (slika desno na sredini) lahko izvedete tangencialni primik na in z **G27** (slika desno spodaj) tangencialni odmik z obdelovanca. S tem se izognete oznakam prostega rezanja.

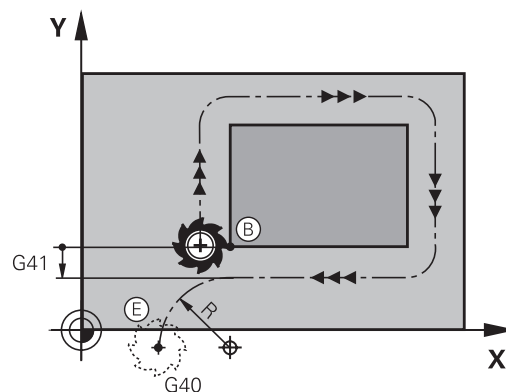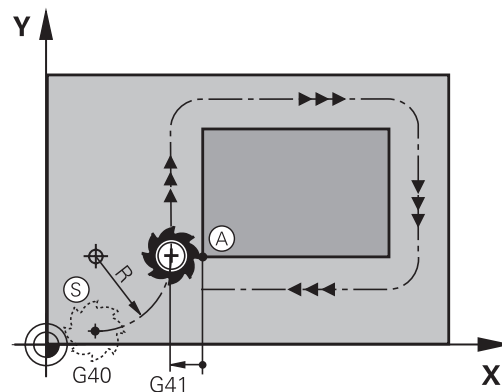

### Začetna in končna točka

Začetna in končna točka ležita blizu prve oz. zadnje konturni točko zunaj obdelovanca in ju programirata brez popravka polmera.

### Primik

- ▶ **G26** vnesite za NC-nizom, v katerem je programirana prva konturna točka: to je prvi NC-niz s popravkom polmera **G41/G42**

### Odmik

- ▶ **G27** vnesite za NC-nizom, v katerem je programirana zadnja konturna točka: to je zadnji NC-niz s popravkom polmera **G41/G42**



Polmer za **G26** in **G27** morate izbrati tako, da krmiljenje lahko izvede krožno progo med začetno točko in prvo konturno točko ter med zadnjo konturno točko in končno točko.

 
 
 

 

 
 



**Primer**

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50*	Začetna točka
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350*	Prva konturna točka
N70 G26 R5*	Tangencialni primik s polmerom R = 5 mm
...	
<b>Programiranje konturnih elementov</b>	
...	Zadnja konturna točka
N210 G27 R5*	Tangencialni odmik s polmerom R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50*	Končna točka

**Pregled: oblike poti za premik na konturo in odmik s konture**

Funkciji **APPR** (angl. approach = primik) in **DEP** (angl. departure = odmik) aktivirajte s tipko **APPR/DEP**. Po aktivaciji funkcij lahko z gumbi izberete naslednje oblike poti:

Primik	Odmik	Funkcija
		Premočno s tangencialnim nadaljevanjem
		Premica navpična na konturno točko
		Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem
		Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na konturo, primik na pomožno točko ali odmik z nje izven konture na tangencialno sledeči element na premici

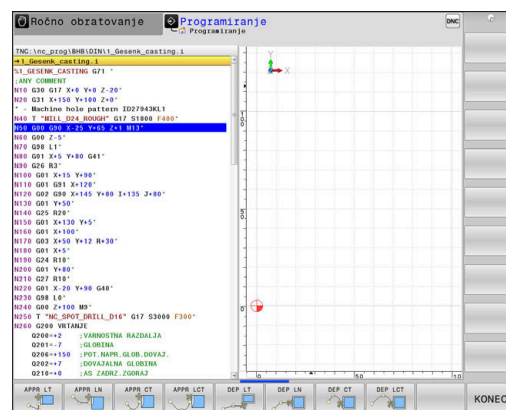

**Primik na vijačnico in odmik z nje**

Pri primiku na vijačnico in odmiku z nje se orodje premika po podaljšku vijačnice in se tako primakne na konturo na tangencialni krožnici. V ta namen izberite funkcijo **APPR CT** ali **DEP CT**.


## Pomembni položaji pri primiku in odmiku

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje izbere premik s trenutnega položaja (začetna točka  $P_H$ ) na pomožno točko  $P_H$  z nazadnje programiranim pomikom. Če ste v zadnjem pozicionirnem nizu pred funkcijo premika programirali **G00**, krmiljenje s hitrim tekom izvede tudi premik na pomožno točko  $P_H$ .

- ▶ Pred funkcijo premika programirajte drug pomik kot **G00**

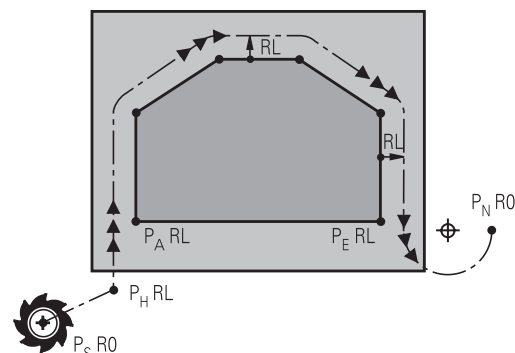

R0 = G40; RL = G41; RR = G42

- Začetna točka  $P_S$   
Ta položaj programirajte neposredno pred stavkom APPR.  $P_S$  je izven konture, primik nanjo pa se izvede brez popravka polmera (G40).
- Pomožna točka  $P_H$   
Premik in odmik se pri nekaterih oblikah poti izvede s pomočjo pomožne točke  $P_H$ , ki jo krmiljenje izračuna iz vnosov v nizih APPR in DEP.
- Prva konturna točka  $P_A$  in zadnja konturna točka  $P_E$   
Prvo konturno točko  $P_A$  programirajte v nizu APPR, zadnjo konturno točko  $P_E$  pa s poljubno funkcijo poti. Če niz APPR vsebuje tudi koordinato Z, krmiljenje orodje hkrati premakne na prvo konturno točko  $P_A$ .
- Končna točka  $P_N$   
Položaj  $P_N$  je izven konture in je rezultat vaših vnosov v nizu DEP. Če niz DEP vsebuje tudi koordinato Z, krmiljenje orodje hkrati premakne na končno točko  $P_N$ .

Oznaka	Pomen
APPR	angl. APPRoach = primik
DEP	angl. DEParture = odmik
L	angl. Line = premica
C	angl. Circle = krog
T	Tangencialno (stalen, gladek prehod)
N	Normala (navpično)

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje ne izvede preverjanja glede trka med orodjem in obdelovancem. Napačno predpozicioniranje in napačne pomožne točke  $P_H$  lahko dodatno privedejo do poškodb konture. Med primikom obstaja nevarnost trka!

- ▶ Programirajte primeren predpoložaj
- ▶ S pomočjo grafične simulacije preverite pomožno točko  $P_H$ , potek in konturo

**i** Pri funkcijah **APPR LT**, **APPR LN** in **APPR CT** krmiljenje izvede premik na pomožno točko  $P_H$  z nazadnje programiranim pomikom/hitrim tekom (tudi **FMAX**). Pri funkciji **APPR LCT** krmiljenje izvede premik na pomožno točko  $P_H$  s pomikom, ki je bil programiran v nizu APPR. Če pred nizom za premik pomik še ni bil programiran, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki.

### Polarne koordinate

Konturne točke za naslednje funkcije primika in odmika lahko programirate tudi s polarnimi koordinatami:

- APPR LT postane APPR PLT
- APPR LN postane APPR PLN
- APPR CT postane APPR PCT
- APPR LCT postane APPR PLCT
- DEP LCT postane DEP PLCT

Ko ste z gumbom izbrali funkcijo premika oz. odmika, pritisnite oranžno tipko **P**.

### Popravek polmera

 
Popravek polmera programirajte skupaj s prvo konturno točko  $P_A$  v nizu APPR. Nizi DEP popravek polmera samodejno prekličejo!

**i** Če **APPR LN** ali **APPR CT** programirate z **G40**, krmilni sistem obdelavo ali simulacijo zaustavi in javi sporočilo o napaki.  
Takšno delovanje ni običajno za krmilni sistem iTNC 530!


### Primik po premici s tangencialnim nadaljevanjem: APPR LT

Krmiljenje premočrtno premakne orodje z začetne točke  $P_S$  na pomožno točko  $P_H$ . S te točke se orodje tangencialno premakne na prvo konturno točko  $P_A$  na premici. Pomožna točka  $P_H$  je od prve konturne točke  $P_A$  oddaljena za  $LEN$ .

- ▶ Poljubna funkcija poti: izvedite premik na začetno točko  $P_S$ .
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **APPR LT** odprite pogovorno okno:



- ▶ Koordinate prve konturne točke  $P_A$ .
- ▶ **LEN**: razdalja med pomožno točko  $P_H$  in prvo konturno točko  $P_A$
- ▶ Popravek polmera **G41/G42** za obdelavo.

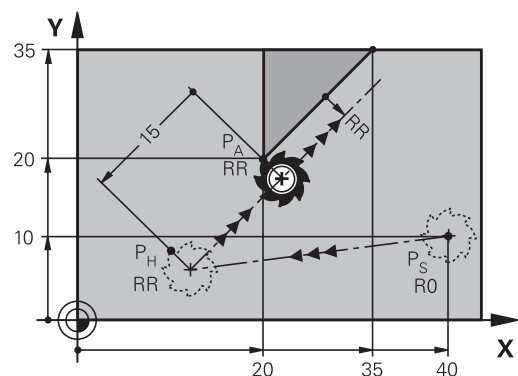


R0 = G40; RL = G41; RR = G42

#### Primer

 
N110 G01 X+40 Y+10 G40 300 M3*	; primik na $P_S$ s <b>G40</b>
N120 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 G42 F100*	; primik na $P_A$ s <b>G42</b> , razdalja $P_H$ do $P_A$ : <b>LEN15</b>
N130 G01 X+35 Y+35*	; zaključek prvega konturnega elementa

### Navpičen primik po premici na prvo konturno točko: APPR LN

- ▶ Poljubna funkcija poti: izvedite premik na začetno točko  $P_S$ .
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **APPR LN** odprite pogovorno okno.



- ▶ Koordinate prve konturne točke  $P_A$ .
- ▶ Dolžina: odmik pomožne točke  $P_H$ . **LEN** vedno vnesite pozitivno.
- ▶ Popravek polmera **G41/G42** za obdelavo.

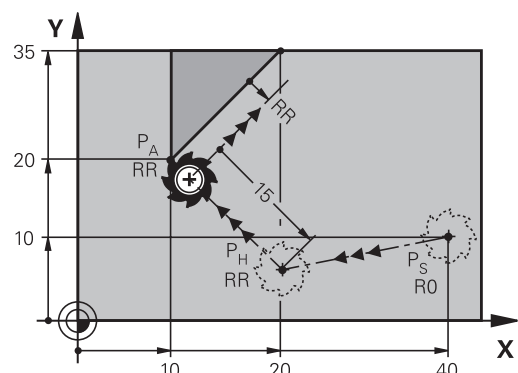

R0 = G40; RL = G41; RR = G42

#### Primer

 
N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3*	; primik na $P_S$ s <b>G40</b>
N120 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN+15 G42 F100*	; primik na $P_A$ s <b>G42</b> , razdalja $P_H$ do $P_A$ : <b>LEN +15</b>
N130 G01 X+20 Y+35*	; zaključek prvega konturnega elementa

### Primik po krožnici s tangencialnim nadaljevanjem: APPR CT


Krmiljenje premočrtno premakne orodje z začetne točke  $P_S$  na pomožno točko  $P_H$ . Od tam se orodje premakne po krožnici, ki tangencialno prehaja v prvi konturni element, na prvo konturno točko  $P_A$ .

Krožnica od  $P_H$  do  $P_A$  je določena s polmerom  $R$  in kotom središča **CCA**. Smer vrtenja krožnice je določena s potekom prvega konturnega elementa.

- ▶ Poljubna funkcija poti: izvedite premik na začetno točko  $P_S$ .
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **APPR CT** odprite pogovorno okno.



- ▶ Koordinate prve konturne točke  $P_A$ .
- ▶ Polmer  $R$  krožnice.
  - Premik na stran obdelovanca, ki je definirana s popravkom polmera: vnos  $R$  mora biti pozitiven.
  - Primik s strani obdelovanca: vnos  $R$  mora biti negativen
- ▶ Kot središča **CCA** krožnice.
  - $CCA$  vnesite samo pozitivno
  - Največja vrednost vnosa je  $360^\circ$ .
- ▶ Popravek polmera **G41/G42** za obdelavo.

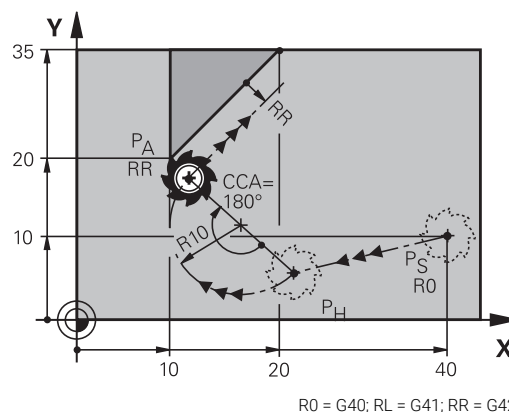

#### Primer

<b>N110 G01 X+40 Y+10 F300 G40 M3*</b>	; primik na $P_S$ s <b>G40</b>
<b>N120 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 G42 F100*</b>	; primik na $P_A$ s <b>CCA180</b> in <b>G42</b> , razdalja $P_H$ do $P_A$ : <b>R+10</b>
<b>N130 G01 X+20 Y+35*</b>	; zaključek prvega konturnega elementa

## Primik po krožni poti s tangencialnim nadaljevanjem na konturo in element premice: APPR LCT

Krmiljenje premočrtno premakne orodje z začetne točke  $P_S$  na pomožno točko  $P_H$ . S tega mesta se orodje po krožnici premakne na prvo konturno točko  $P_A$ . Pomik, programiran v nizu APPR, deluje za celotno pot, na kateri krmiljenje izvede premik (pot  $P_S-P_A$ ).


Če ste v nizu za primik programirali vse tri koordinate glavne osi X, Y in Z, krmiljenje izvede premik s položaja, ki je bil določen pred nizom APPR, na vseh treh oseh hkrati na pomožno točko  $P_H$ . Krmiljenje nato orodje premika od točke  $P_H$  do točke  $P_A$  le v obdelovalni ravnini.

Krožnica se tangencialno nadaljuje tako na premico  $P_S - P_H$  kot tudi na prvi konturni element. S tem je s polmerom R nedvoumno določena.

- ▶ Poljubna funkcija poti: izvedite premik na začetno točko  $P_S$ .
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **APPR LCT** odprite pogovorno okno:



- ▶ Koordinate prve konturne točke  $P_A$ .
- ▶ Polmer R krožnice. R vnesite pozitivno.
- ▶ Popravek polmera **G41/G42** za obdelavo.

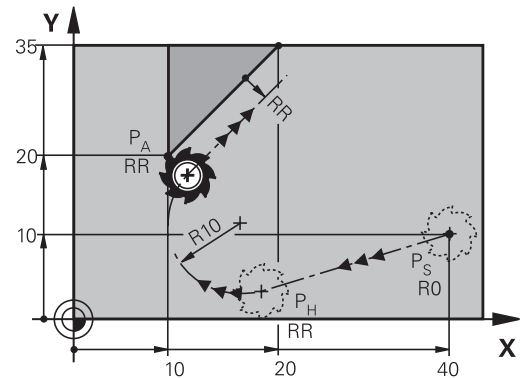

R0 = G40; RL = G41; RR = G42



### Primer

 N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3*	; primik na $P_S$ s <b>G40</b>
N120 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 G42 F100*	; primik na $P_A$ s <b>G42</b> , razdalja $P_H$ do $P_A$ : <b>R10</b>
N130 G01 X+20 Y+35*	; zaključek prvega konturnega elementa

### Odmik po premici s tangencialnim nadaljevanjem: DEP LT

Krmiljenje premočrtno premakne orodje z zadnje konturne točke  $P_E$  na končno točko  $P_N$ . Premica leži v podaljšku zadnjega konturnega elementa.  $P_N$  je od  $P_E$  odmaknjena za **LEN**.

- ▶ Programirajte zadnji konturni element s končno točko  $P_E$  in popravkom polmera.
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **DEP LT** odprite pogovorno okno:
  - ▶ **LEN**: vnesite odmik končne točke  $P_N$  od zadnjega konturnega elementa  $P_E$ .

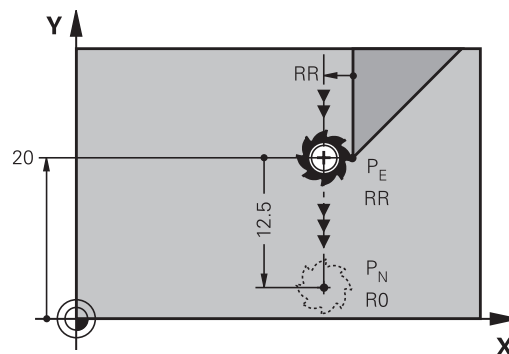

$R0 = G40; RL = G41; RR = G42$


#### Primer

<b>N110 G01 Y+20 G42 100*</b>	; primik do zadnjega konturnega elementa $P_E$ z <b>G42</b>
<b>N120 DEP LT LEN12.5 100*</b>	; primik na $P_N$ , razdalja $P_E$ do $P_N$ : <b>LEN12.5</b>

### Odmik po premici navpično na zadnjo konturno točko: DEP LN

Krmiljenje premočrtno premakne orodje z zadnje konturne točke  $P_E$  na končno točko  $P_N$ . Premica poteka navpično stran od zadnje konturne točke  $P_E$ .  $P_N$  je od  $P_E$  oddaljena za **LEN** + polmer orodja.

- ▶ Programirajte zadnji konturni element s končno točko  $P_E$  in popravkom polmera.
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **DEP LN** odprite pogovorno okno:
  - ▶ **LEN**: vnesite razdaljo končne točke  $P_N$
  - Pomembno: **vrednost LEN** mora biti pozitivna.

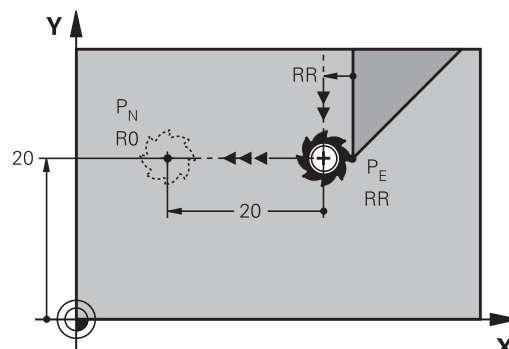

$R0 = G40; RL = G41; RR = G42$

#### Primer

<b>N110 G01 Y+20 G42 F100*</b>	; primik do zadnjega konturnega elementa $P_E$ z <b>G42</b>
<b>N120 DEP LN LEN+20 F100*</b>	; primik na $P_N$ , razdalja $P_E$ do $P_N$ : <b>LEN+20</b>


## Premik na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem: DEP CT

Krmiljenje krožno premakne orodje z zadnje konturne točke  $P_E$  na končno točko  $P_N$ . Krožnica se nadaljuje tangencialno na zadnji konturni element.

- ▶ Programirajte zadnji konturni element s končno točko  $P_E$  in popravkom polmera.
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **DEP CT** odprite pogovorno okno:



- ▶ Kot središča **CCA** krožnice.
- ▶ Polmer R krožnice.
  - Orodje naj se od obdelovanca odmakne v tisto stran, ki je določena s popravkom polmera: R mora biti pozitiven.
  - Orodje naj se od obdelovanca odmakne v **nasprotno** smer, ki je določena s popravkom polmera: R mora biti negativen.

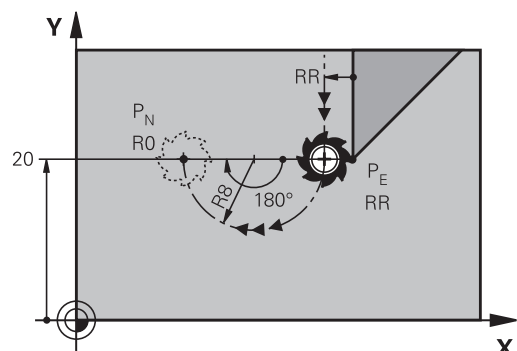

R0 = G40; RL = G41; RR = G42

### Primer

N110 G01 Y+20 G42 100\* ; primik do zadnjega konturnega elementa  $P_E$  z G42

N120 DEP CT CCA180 R+8 F100\* ; primik na  $P_N$  s CCA180, razdalja  $P_E$  do  $P_N$ : R+8


## Odmik po krožnici s tangencialnim nadaljevanjem na konturo in premico: DEP LCT

Krmiljenje krožno premakne orodje z zadnje konturne točke  $P_E$  na pomožno točko  $P_H$ . Od tam se premočrtno pomakne na končno točko  $P_N$ . Zadnji konturni element in premica  $P_H - P_N$  tangencialno prehajata čez krožnico. Tako je krožnica nedvoumno določena s polmerom R.

- ▶ Programirajte zadnji konturni element s končno točko  $P_E$  in popravkom polmera.
- ▶ S tipko **APPR DEP** in gumbom **DEP LCT** odprite pogovorno okno:



- ▶ Vnesite koordinate končne točke  $P_N$ .
- ▶ Polmer R krožnice. R vnesite pozitivno.

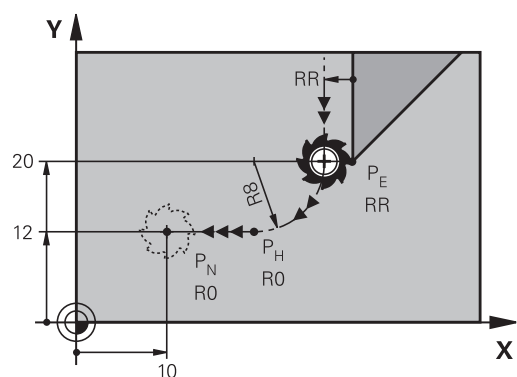

R0 = G40; RL = G41; RR = G42

### Primer


 
 
 



N110 G01 Y+20 G42 F100\* ; primik do zadnjega konturnega elementa  $P_E$  z G42

N120 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100\* ; primik na  $P_N$ , razdalja  $P_E$  do  $P_N$ : R8



## 5.4 Poti gibanja – pravokotne koordinate

### Pregled poti gibanja

Tipka	Funkcija	Premik orodja	Potrebni vnosi	Stran
	Premica <b>L</b> angl.: Line <b>G00</b> in <b>G01</b>	Premočrtno	Koordinate končne točke	154
	Posneti rob: <b>CHF</b> angl.: <b>CHamFer</b> <b>G24</b>	Posneti rob med dvema premicama	Dolžina posnetega roba	155
	Središče kroga <b>CC</b> ; angl.: Circle Center <b>I</b> in <b>J</b>	Brez	Koordinate središča kroga oz. pola	157
	Krožnica <b>C</b> angl.: Circle <b>G02</b> in <b>G03</b>	Krožnica okoli središča kroga CC h končni točki krožnega loka	Koordinate končne točke kroga, smer vrtenja	158
	Krožni lok <b>CR</b> angl.: Circle by Radius <b>G05</b>	Krožnica z določenim polmerom	Koordinate končne točke kroga, polmer kroga, smer vrtenja	160
	Krožni lok <b>CT</b> angl.: Circle Tangential <b>G06</b>	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji in naslednji konturni element	Koordinate končne točke kroga	162
	Zaokroževanje robov <b>RND</b> angl.: <b>ROUN</b> Ding of Corner <b>G25</b>	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji in naslednji konturni element	Polmer kota R	156
	Prostoprogramiranje kontur <b>FK</b>	Premica ali krožnica s poljubnim nadaljevanjem na predhodni konturni element	Vnos, odvisen od funkcije	177

### Programiranje funkcij podajanja orodja

Funkcije podajanja orodja lahko preprosto programirate s sivimi tipkami za funkcije podajanja orodja. Krmiljenje v nadaljnjih pogovornih oknih zahteva potrebne vnose.



Če funkcije DIN/ISO vnašate s črkovno tipkovnico, priključeno prek USB, poskrbite, da bodo izbrane velike tiskane črke.


Krmilnik na začetku povedi samodejno piše z velikimi črkami.

## Premica v hitrem teku G00 ali Premica s pomikom F G01

Krmiljenje premočrtno premakne orodje s trenutnega položaja na končno točko premic. Začetna točka je končna točka predhodnega NC-niza.



- ▶ Pritisnite tipko **L**, da odprete NC-niz za premočrtni premik s pomikom.
- ▶ **Koordinate** končne točke premic, če je potrebno
- ▶ **Popravek polmera G40/G41/G42**
- ▶ **Pomik F**
- ▶ **Dodatna funkcija M**

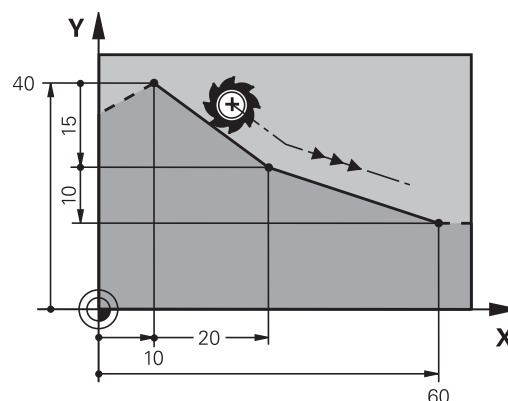

### Hitri premik

Niz za hitri premočrtni premik (niz **G00**) lahko odprete tudi s tipko **L**:

- ▶ Pritisnite tipko **L**, da odprete NC-niz za premočrtni premik.
- ▶ S puščično tipko levo preklopite na vnos za G-funkcije.
- ▶ Pritisnite gumb **G00** za premikanje v hitrem teku.

### Primer

```
N110 G00 G90 G40 Z+100 M3*
```

```
N120 G01 G41 X+10 Y+40 F200*
```

```
N130 G91 X+20 Y-15*
```

```
N140 G90 X+60 G91 Y-10*
```

### Prevzem dejanskega položaja

Niz premic (niz **G01**) lahko ustvarite tudi s tipko

#### Prevzem dejanskega položaja:

- ▶ V načinu delovanja **Ročni način** premaknite orodje na položaj za prevzem
- ▶ Prikaz na zaslonu preklopite na Programiranje
- ▶ Izberite NC-niz, za katerim želite vstaviti niz za premočrtno premikanje.



- ▶ Pritisnite tipko **Prevzem dejanskega položaja**
- ▶ Krmiljenje ustvari niz premic s koordinatami dejanskega položaja.

## Vnos posnetega roba med dve premici

Konturnim robovom, ki nastanejo pri presečišču dveh premic, lahko dodate posnete robove.

- V stavkih premic programirajte pred stavkom **G24** in za njim obe koordinati ravnine, v kateri naj se izvede posneti rob.
- Popravek polmera pred stavkom **G24** in za njim mora biti enak.
- Izdelava posnetega roba mora biti mogoča s trenutnim orodjem.



- ▶ **Izsek posnetega roba:** dolžina posnetega roba (če je potrebno):
- ▶ **Pomik F** (deluje samo v stavku **G24**)

```
N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3*
```

```
N80 X+40 G91 Y+5*
```

```
N90 G24 R12 F250*
```

```
N100 G91 X+5 G90 Y+0*
```




Konture ne začnite z nizom **G24**.

Izdelava posnetega roba se izvede samo v obdelovalni ravnini.

Primik se ne izvede na kotno točko, ki je odrezana od posnetega roba.

Pomik, ki je programiran v nizu **G24**, deluje samo v tem nizu CHF. Nato znova velja pomik, ki je programiran pred nizom **G24**.

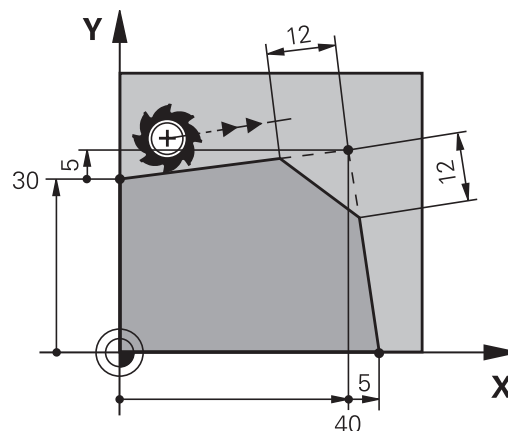

## Zaobljanje vogalov G25

Funkcija **G25** zaoblja konturne robove.

Orodje se premakne po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje tako na prejšnji kot na naslednji konturni element.

Krog za zaobljanje mora biti izvedljiv s priklicanim orodjem.




- ▶ **Polmer zaobljanja:** polmer krožnega loka (če je potreben):
- ▶ **Potisk nap. F** (deluje samo v nizu **G25**)

**N50 G01 X+10 Y+40 G41 F300 M3\***

**N60 G01 X+40 Y+25\***

**N70 G25 R5 F100\***

**N80 G01 X+10 Y+5\***

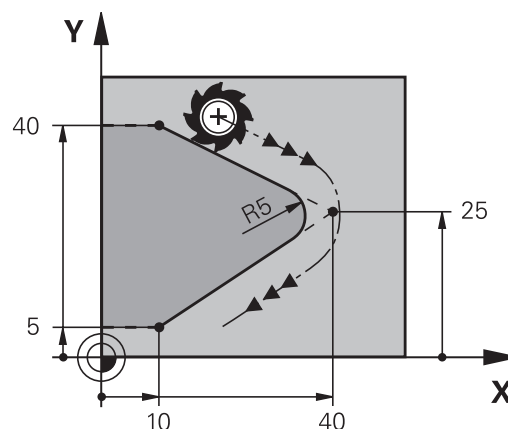

Prejšnji in naslednji konturni element mora vsebovati obe koordinati ravnine, v kateri naj se izvede zaobljanje robov. Če konturo obdelujete brez popravka polmera orodja, morate programirati obe koordinati ravnine.

Primik na robno točko se ne izvede.

Pomik, ki je bil programiran v nizu **G25**, deluje samo v tem nizu **G25**. Nato znova velja pomik, ki je programiran pred nizom **G25**.

Niz **G25** se lahko uporabi tudi za mehak primik na konturo.


## Središče kroga I, J

Središče kroga določite za krožnice, /ki jih programirate s funkcijami **G02**, **G03** ali **G05**. Zato

- vnesite pravokotne koordinate središča kroga v obdelovalni ravni ali
- prevzemite nazadnje programirani položaj ali
- S tipko **Prevzemi dejanski položaj** prevzemite koordinate.

SPEC  
FCT

- ▶ Za programiranje središča kroga pritisnite tipko **SPEC FCT**.
- ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- ▶ Pritisnite gumb **DIN/ISO**.
- ▶ Pritisnite gumb **I** ali **J**.
- ▶ Vnesite koordinate za središče kroga ali prevzemite nazadnje programirani položaj: **G29**.

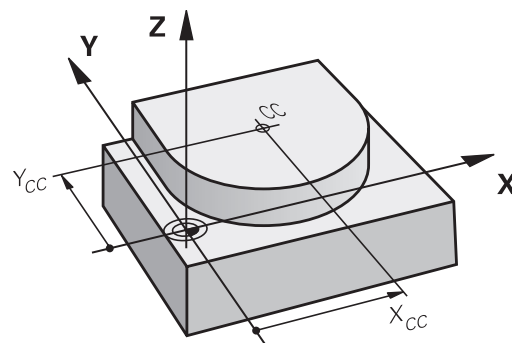

**N50 I+25 J+25\***

ali

**N10 G00 G40 X+25 Y+25\***

**N20 G29\***



Programski vrstici 10 in 20 se ne nanašata na sliko.

### Veljavnost

Središče kroga ostane določeno, dokler ne programirate novega središča kroga.

### Inkrementalni vnos središča kroga

Inkrementalen vnos koordinate za središče kroga se vedno navezuje na nazadnje programirani položaj orodja.



S **I** in **J** označite položaj kot središče kroga. Orodje se ne premakne na ta položaj.

Središče kroga je hkrati pol za polarne koordinate.

## Krožnica okoli središča kroga

Preden programirate krožnico, določite središče kroga **I, J**. Nazadnje programiran položaj orodja pred krožnico je začetna točka krožnice.

### Smer vrtenja

- V smeri urinih kazalcev: **G02**
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: **G03**
- Brez navedbe smeri vrtenja: **G05**. Krmiljenje se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri rotacije

► Orodje premaknite na začetno točko krožnice.

**J** ► Vnesite **koordinate** središča kroga.

**I**

**C** ► Po potrebi vnesite **koordinate** končne točke krožnega loka:

► **Potisk nap. F**

► **Dodatna funkcija M**

N50 I+25 J+25\*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3\*

N70 G03 X+45 Y+25\*

## Krožno premikanje v drugi ravnini

Krmiljenje običajno opravi krožne premike v aktivni obdelovalni ravnini. Lahko pa tudi programirate kroge, ki se ne nahajajo v obdelovalni ravnini.

### Primer



N30 T1 G17 S4000\*

N50 I+25 K+25\*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 Z+25 F200 M3\*

N70 G03 X+45 Z+25\*

Če te krožne premike vrtite istočasno, potem nastanejo prostorski krogi (krogi v treh oseh).

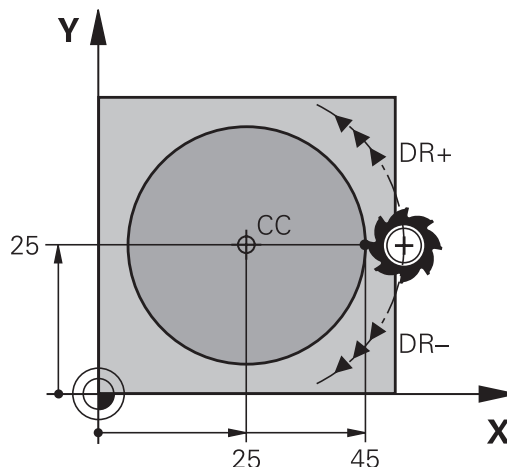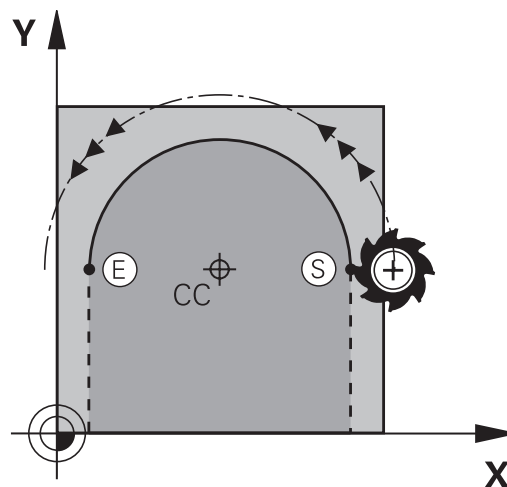

**Polni krog**

Za končno točko programirajte enake koordinate kot za začetno točko.

**i** Začetna in končna točka krožnega premika morata biti na krožnici.  
Največja vrednost tolerance pri navedbi znaša 0,016 mm.  
Toleranco pri navedbi nastavite s strojnim parametrom **circleDeviation** (št. 200901).  
Najmanjši možni krog, ki ga lahko izvede krmiljenje:  
0,016 mm.

## Krožnica G02/G03/G05 z določenim polmerom


Orodje se premika po krožnici s polmerom R.

### Smer vrtenja

- V smeri urinih kazalcev: **G02**
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: **G03**
- Brez navedbe smeri vrtenja: **G05**. Krmiljenje se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri rotacije



- ▶ **Koordinate** končne točke krožnega loka
- ▶ **Polmer R** Pozor: predznak določa velikost krožnega loka!
- ▶ **Dodatna funkcija M**
- ▶ **Potisk nap. F**

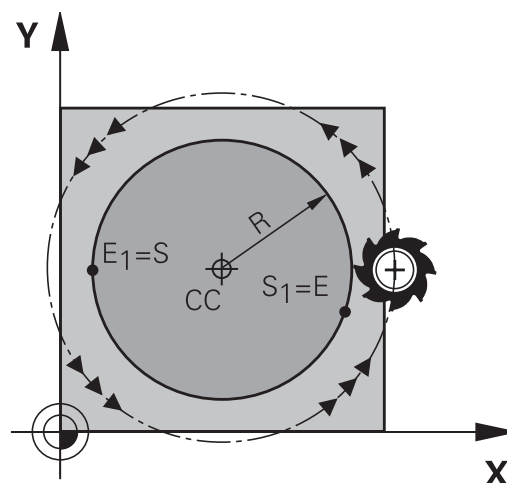

### Polni krog

Za polni krog programirajte dva zaporedna krožna niza:

Končna točka prvega polkroga je začetna točka drugega. Končna točka drugega polkroga je začetna točka prvega.

### Centrirni kot CCA in polmer R krožnega loka

Začetno in končno točko na konturi je mogoče med seboj povezati s štirimi različnimi krožnimi loki z enakim polmerom:

Manjši krožni lok:  $CCA < 180^\circ$

Polmer ima pozitiven predznak  $R > 0$


Večji krožni lok:  $CCA > 180^\circ$

Polmer ima negativen predznak  $R < 0$

S smerjo vrtenja določite, ali naj bo krožni lok izbočen navzven (konveksno) ali navznoter (konkavno):

Konveksnost: smer vrtenja **G02** (s popravkom polmera **G41**)

Konkavnost: smer vrtenja **G03** (s popravkom polmera **G41**)

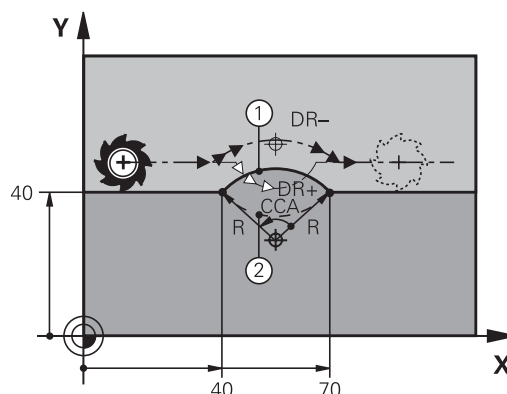

Razdalja med začetno in končno točko premera kroga ne sme biti večja od premera kroga.

Največji polmer je 99,9999 m.

Podprte so kotne osi A, B in C.

Krmiljenje običajno opravi krožne premike v aktivni obdelovalni ravnini. Lahko pa tudi programirate kroge, ki se ne nahajajo v obdelovalni ravnini. Če te krožne premike vrtite istočasno, potem nastanejo prostorski krogi (krogi v treh oseh).



```
N100 G01 G41 X+40 Y+40
      F200 M3*
```

```
N110 G02 X+70 Y+40 R+20* ; krožnica 1
```

ali


```
N110 G03 X+70 Y+40 R+20* ; krožnica 2
```

ali

```
N110 G02 X+70 Y+40 R-20* ; krožnica 3
```

ali

```
N110 G03 X+70 Y+40 R-20* ; krožnica 4
```

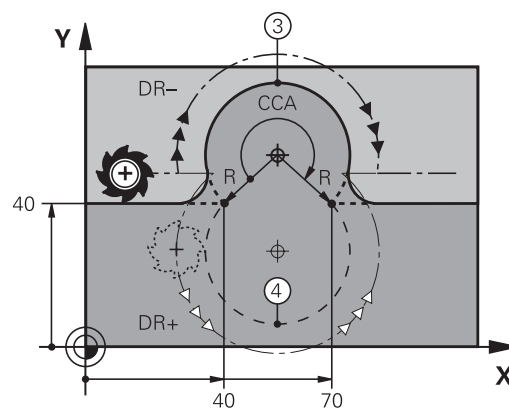

### Krožnica G06 s tangencialnim nadaljevanjem


Orodje se premika po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje na predhodno programiran konturni element.

Prehod je tangencialen, če na presečišču konturnih elementov ne nastane pregibna ali robna točka, če torej konturni elementi enakomerno prehajajo drug v drugega.

Konturni element, na katerega se tangencialno navezuje krožni lok, programirajte neposredno pred nizom **G06**. Za to sta potrebna najmanj dva pozicionirna niza.



- ▶ **Koordinate** končne točke krožnega loka (če je potrebno):
- ▶ **Potisk nap. F**
- ▶ **Dodatna funkcija M**

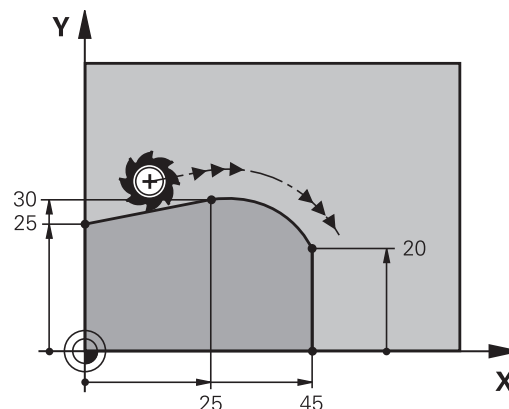

```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3*
```

```
N80 X+25 Y+30*
```

```
N90 G06 X+45 Y+20*
```

```
N100 G01 Y+0*
```



Stavek **G06** in prej programirani konturni element naj vsebujeta obe koordinati ravnine, v kateri se izvede krožni lok!

## Linearno prekrivanje krožnice

Krožnice s pravokotnimi koordinatami lahko prekrivate z linearnim premikanjem, na primer za ustvarjanje vijačnice.

Linearno prekrivanje je mogoče pri naslednjih krožnicah:

- Krožnica **C**  
**Dodatne informacije:** "Krožnica okoli središča kroga ", Stran 158
- Krožnica **CR**  
**Dodatne informacije:** "Krožnica G02/G03/G05 z določenim polmerom", Stran 160
- Krožnica **CT**  
**Dodatne informacije:** "Krožnica G06 s tangencialnim nadaljevanjem", Stran 162



Tangencialni prehod vpliva le na osi krožne ravnine in ne dodatno na linearno prekrivanje.

Druga možnost je, da krožnice s polarnimi koordinatami prekrivate z linearnimi premiki.

**Dodatne informacije:** "Vijačnica", Stran 170

### Napotek za vnos

Krožnico **G02**, **G03** ali **G05** določite s tremi podatki osi s pomočjo prostega vnosa sintakse.


**Dodatne informacije:** "Prosto urejanje NC-programa", Stran 192

### Primer


```
N110 G03 X+50 Y+50 Z-3 R  
+50*
```

; Krožnica z linearnim prekrivanjem  
osi Z

## Primer: premočrtni premiki in posneti robovi kartezično

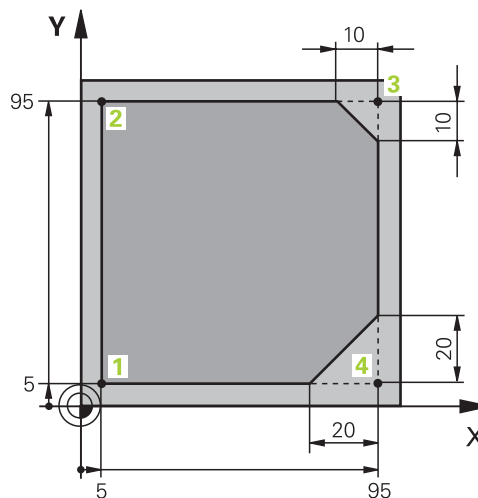


<b>%LINEAR G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca za simulacijo obdelave
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja z osjo vretena in število vrtljajev vretena
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja na osi vretena v hitrem teku
<b>N50 X-10 Y-10*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N60 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Premik na obdelovalno globino s pomikom F = 1000 mm/min
<b>N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*</b>	Primik na konturo na točki 1, aktiviranje popravka polmera G41
<b>N80 G26 R5 F150*</b>	Tangencialni primik
<b>N90 Y+95*</b>	Primik na točko 2
<b>N100 X+95*</b>	Programiranje prve premice za kot 3
<b>N110 G24 R10*</b>	Programiranje posnetega roba z dolžino 10 mm
<b>N120 Y+5*</b>	Programiranje druge premice za kot 3 in prve premice za kot 4
<b>N130 G24 R20*</b>	Programiranje posnetega roba z dolžino 20 mm
<b>N140 X+5*</b>	Programiranje druge premice za kot 4 in primik na zadnjo konturno točko 1
<b>N150 G27 R5 F500*</b>	Tangencialni odmik
<b>N160 G40 X-20 Y-20 F1000*</b>	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
<b>N170 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N99999999 %LINEAR G71 *</b>	

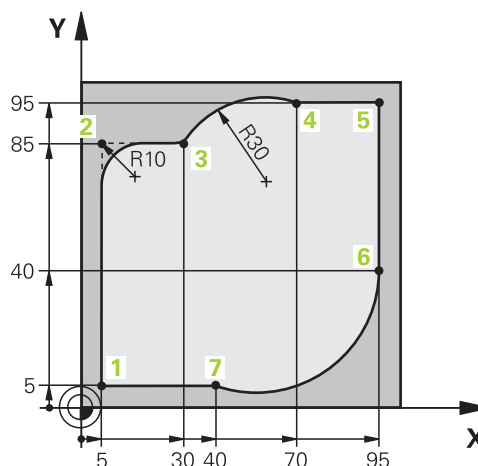**Primer: kartezično krožno premikanje**


<b>%CIRCULAR G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca za grafično simulacijo obdelave
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja z osjo vretena in število vrtljajev vretena
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja na osi vretena v hitrem teku
<b>N50 X-10 Y-10*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N60 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Premik na obdelovalno globino s pomikom F = 1000 mm/min
<b>N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*</b>	Primik na konturo na točki 1 s popravkom polmera G41
<b>N80 G26 R5 F150*</b>	Tangencialni primik
<b>N90 Y+85*</b>	Programiranje prve premice za kot 2
<b>N100 G25 R10*</b>	Programiranje zaokroževanja z R = 10 mm, pomik F = 150 mm/min
<b>N110 X+30*</b>	Primik na točko 3: začetna točka krožnice
<b>N120 G02 X+70 Y+95 R+30*</b>	Primik na točko 4: končna točka krožnice z G02 in polmerom R = 30 mm
<b>N130 G01 X+95*</b>	Primik na točko 5
<b>N140 Y+40*</b>	Primik na točko 6
<b>N150 G06 X+40 Y+5*</b>	Primik na točko 7: končna točka krožnice; krožni lok s tangencialnim nadaljevanjem na točki 6; krmiljenje samodejno izračuna polmer
<b>N160 G01 X+5*</b>	Premik na zadnjo konturno točko 1
<b>N170 G27 R5 F500*</b>	Odmik od konture na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem
<b>N180 G40 X-20 Y-20 F1000*</b>	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
<b>N190 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja na orodni osi, konec programa
<b>N99999999 %CIRCULAR G71 *</b>	

## Primer: kartezični polni krog

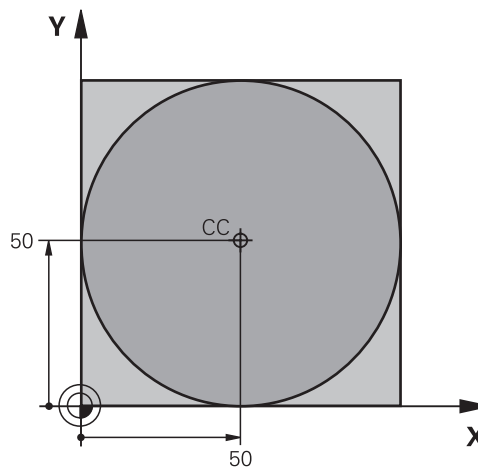

<b>%C-CC G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3150*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N50 I+50 J+50*</b>	Definiranje središča kroga
<b>N60 X-40 Y+50*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N70 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Premik na obdelovalno globino
<b>N80 G41 X+0 Y+50 F300*</b>	Primik na začetno točko kroga, popravek polmera G41
<b>N90 G26 R5 F150*</b>	Tangencialni primik
<b>N100 G02 X+0*</b>	Premik na končno točko kroga (= začetno točko kroga)
<b>N110 G27 R5 F500*</b>	Tangencialni odmik
<b>N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000*</b>	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
<b>N130 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja na orodni osi vretena, konec programa
<b>N99999999 %C-CC G71 *</b>	

## 5.5 Poti gibanja – polarne koordinate











### Pregled

S polarnimi koordinatami določite položaj s kotom **H** in razdaljo **R** od prej definiranega pola **I, J**.

Uporaba polarnih koordinat nudi prednosti pri:

- položajih na krožnih lokih
- slikah obdelovanca s kotnimi podatki, npr. pri krožnih luknjah

### Pregled funkcije poti s polarnimi koordinatami


Tipka	Premik orodja	Potrebni vnosi	Stran
 + 	Premica	Polarni polmer, polarni kot končne točke premice	168
 + 	Krožnica okoli središča kroga/pola do končne točke krožnega loka	Polarni kot končne točke kroga	169
 + 	Krožnica v aktivni smeri vrtenja	Polarni kot končne točke kroga	169
 + 	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji konturni element	Polarni polmer, polarni kot končne točke kroga	169
 + 	Prekrivanje krožnice s premico	Polarni polmer, polarni kot končne točke kroga, koordinata končne točke na orodni osi	170

## Polarne koordinate (prvotni položaj): pola I, J

Preden s polarnimi koordinatami določite položaje, lahko pol (I, J) določite na poljubnih mestih v NC-programu. Pri določanju pola ravnajte kot pri programiranju središča kroga.

SPEC  
FCT

- ▶ Za programiranje pola pritisnite tipko **SPEC FCT**.
- ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- ▶ Izberite gumb **DIN/ISO**.
- ▶ Pritisnite gumb **I** ali **J**.
- ▶ **Koordinate**: vnesite pravokotne koordinate za pol ali prevzemite nazadnje programirani položaj: vnesite **G29**. Pol določite, preden programirate polarne koordinate. Pol programirajte samo v pravokotnih koordinatah. Pol je dejaven tako dolgo, dokler ne določite novega pola.

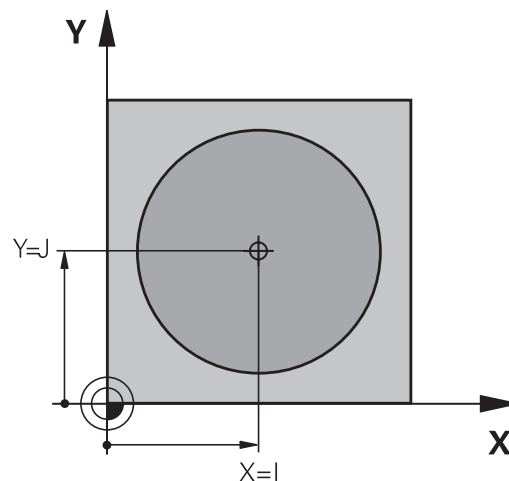

N110 I+30 J+10\*

## Premica v hitrem teku G10 ali Premica s pomikom F G11

Orodje se po premicah premika od svojega trenutnega položaja na končno točko premic. Začetna točka je končna točka predhodnega NC-niza.




- ▶ **Polmer polarnih koordinat R**: vnesite razdaljo med končno točko premice in polom CC



- ▶ **Kot polarnih koordinat H**: kotni položaj končne točke premice med  $-360^\circ$  in  $+360^\circ$

Predznak **H** je določen z referenčno osjo kota:

- Kot referenčne osi za **R** v nasprotni smeri urnega kazalca: **H**>0
- Kot referenčne osi za **R** v smeri urnega kazalca: **H**<0

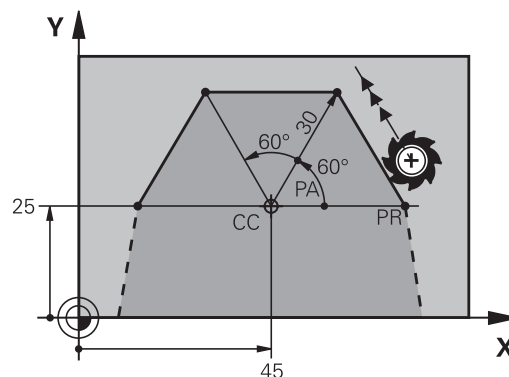

N120 I+45 J+45\*

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3\*

N140 H+60\*

N150 G91 H+60\*

N160 G90 H+180\*



### Krožnica G12/G13/G15 okoli pola I, J


Polmer polarnih koordinat **R** je hkrati tudi polmer krožnega loka. **R** je določen z razdaljo med začetno točko in polom **I, J**. Nazadnje programiran položaj orodja pred krožnico je začetna točka krožnice.

#### Smer vrtenja

- V smeri urinih kazalcev: **G12**
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: **G13**
- Brez navedbe smeri rotacije: **G15**. Krmiljenje se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri rotacije



- ▶ **Kot polarnih koordinat H:** kotni položaj končne točke krožnice med  $-99999,9999^\circ$  in  $+99999,9999^\circ$

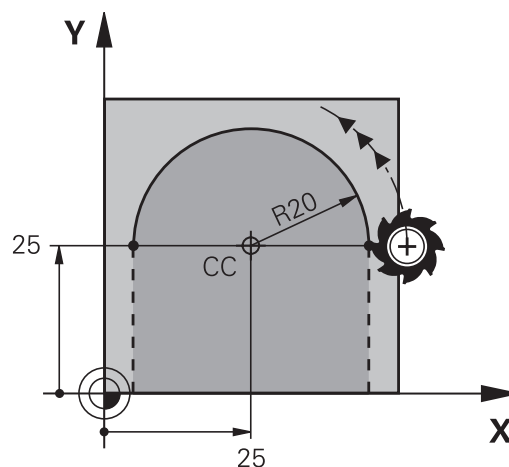

N180 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3\*

N190 I+25 J+25\*


N200 G13 H+180\*

### Krožnica G16 s tangencialnim nadaljevanjem

Orodje se premika po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje na predhodni konturni element.



- ▶ **Polmer polarnih koordinat R:** razdalja med končno točko krožnice in polom **I, J**
- ▶ **Kot polarnih koordinat H:** kotni položaj končne točke krožnice

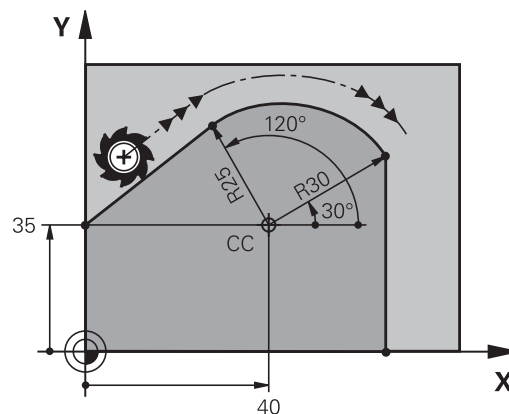

Pol **ni** središčna točka konturnega kroga!

#### Primer

N120 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3\*

N130 I+40 J+35\*

N140 G11 R+25 H+120\*

N150 G16 R+30 H+30\*


N160 G01 Y+0\*

## Vijačnica

Vijačnica nastane pri prekrivanju navpičnega krožnega premika s polarnimi koordinatami in premočrtnega premika. Krožnico programirajte v glavni ravnini.

Druga možnost je, da krožnice s kartografskimi koordinatami prekrijete z linearnimi premiki.

**Dodatne informacije:** "Linearno prekrivanje krožnice", Stran 163

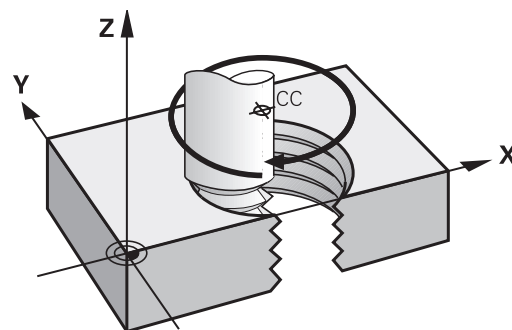

### Uporaba

- Notranji in zunanji navoji z večjimi premeri
- Mazalni utori

### Izračun vijačnice

Za programiranje je potreben inkrementalni vnos skupnega kota, ki ga izvede orodje po vijačnici, in skupna višina vijačnice.

Število zavojev n	Zavoji navoja + navoj s prehodom na začetku in koncu navoja
Skupna višina h:	Naklon P x število zavojev n
Inkrementalni skupni kot <b>G91 H:</b>	Število zavojev x 360° + kot za začetek navoja + kot za navoj s prehodom
Začetna koordinata Z:	Naklon P x (zavoji navoja + navoj s prehodom na začetku navoja)

### Oblika vijačnice

Preglednica prikazuje povezavo med smerjo dela, smerjo vrtenja in popravkom polmera za posamezne oblike podajanja orodja.

Notranji navoj	Smer obdelave	Smer vrtenja	Popravek polmera
desni	Z+	<b>G13</b>	<b>G41</b>
levi	Z+	<b>G12</b>	<b>G42</b>
desni	Z-	<b>G12</b>	<b>G42</b>
levi	Z-	<b>G13</b>	<b>G41</b>
Zunanji navoj			
desni	Z+	<b>G13</b>	<b>G42</b>
levi	Z+	<b>G12</b>	<b>G41</b>
desni	Z-	<b>G12</b>	<b>G41</b>
levi	Z-	<b>G13</b>	<b>G42</b>

### Programiranje vijahnice



Določite pri **G13** pozitivni inkrementalni skupni kot **G91 H** in pri **G14** negativni skupni kot, saj se v nasprotnem primeru orodje lahko premakne na napačno pot.


Za skupni kot **G91 h** lahko vnesete vrednost med  $-99.999,9999^\circ$  in  $+99.999,9999^\circ$ .



- ▶ **Kot polarnih koordinat:** inkrementalni vnos skupnega kota, za katerega se orodje premika po vijahnici.



- ▶ **Po vnosu kota s tipko za izbiro osi izberite orodno os**
- ▶ **Koordinato** za višino vijahnice vnesite inkrementalno.
- ▶ V skladu s preglednico vnesite **popravek polmera**

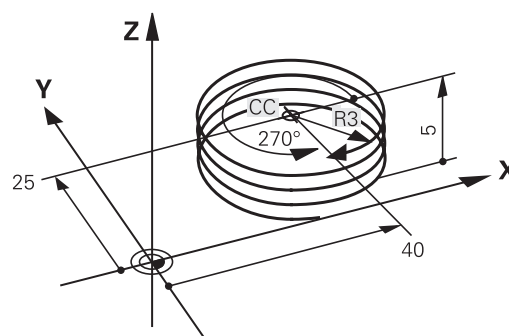

### Primer: navoj M6 x 1 mm s 5 koraki


N120 G01 Z+0 F100 M3\*

N130 I+40 J+25\*

N140 G11 G41 R+3 H+270\*


N150 G12 G91 H-1800 Z+5\*

## Primer: premočrtni polarni premik

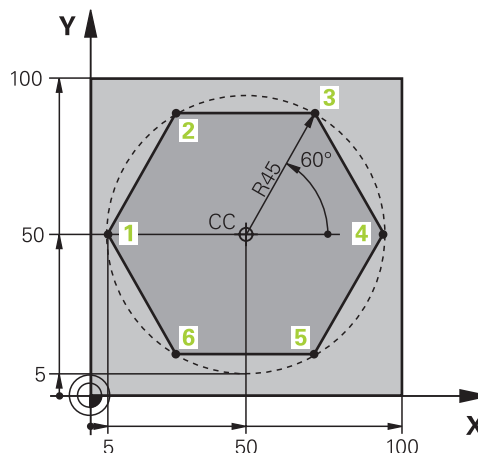

<b>%LINEARPO G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Definiranje izhodiščne točke za polarne koordinate
<b>N50 I+50 J+50*</b>	Odmik orodja
<b>N60 G10 R+60 H+180*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N70 G01 Z-5 F1000 M3*</b>	Premik na obdelovalno globino
<b>N80 G11 G41 R+45 H+180 F250*</b>	Primik na konturo na točki 1
<b>N90 G26 R5*</b>	Primik na konturo na točki 1
<b>N100 H+120*</b>	Primik na točko 2
<b>N110 H+60*</b>	Primik na točko 3
<b>N120 H+0*</b>	Primik na točko 4
<b>N130 H-60*</b>	Primik na točko 5
<b>N140 H-120*</b>	Primik na točko 6
<b>N150 H+180*</b>	Primik na točko 1
<b>N160 G27 R5 F500*</b>	Tangencialni odmik
<b>N170 G40 R+60 H+180 F1000*</b>	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
<b>N180 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik na osi vretena, konec programa
<b>N99999999 %LINEARPO G71 *</b>	

## Primer: vijačnica

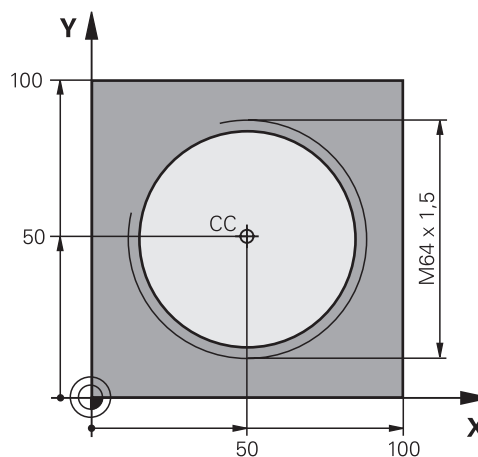

<b>%HELIX G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S1400*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N50 X+50 Y+50*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N60 G29*</b>	Prezjem zadnjega programiranega položaja kot pola
<b>N70 G01 Z-12,75 F1000 M3*</b>	Premik na obdelovalno globino
<b>N80 G11 G41 R+32 H+180 F250*</b>	Primik na prvo konturno točko
<b>N90 G26 R2*</b>	nadaljevanjem
<b>N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200*</b>	Premikanje po vijačnici
<b>N110 G27 R2 F500*</b>	Tangencialni odmik
<b>N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N130 G00 Z+250 M2*</b>	
<b>N99999999 %HELIX G71 *</b>	

## 5.6 Poti gibanja – Prosto programiranje kontur FK


### Osnove

Slike orodij, ki niso dimenzionirane v skladu z NC-jem, pogosto vsebujejo koordinatne podatke, ki jih ne morete vnesti s sivimi tipkami za vnos v pogovorno okno.

Takšne vnose programirate neposredno s prostim programiranjem kontur FK, npr.

- če so znane koordinate na konturnem elementu ali v njegovi bližini,
- če se koordinatni podatki nanašajo na drug konturni element,
- če so znani podatki o smereh in podatki o poteku kontur.

Krmiljenje izračuna konturo iz znanih koordinatnih podatkov in podpira programirno pogovorno okno z interaktivno grafiko FK. Slika desno zgoraj prikazuje dimenzioniranje, ki ga najenostavneje vnesete v programiranju FK.

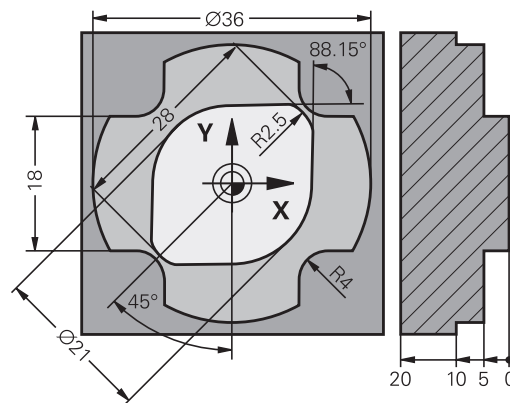

#### Napotki za programiranje

Za vsak konturni element vnesite vse razpoložljive podatke. V vsakem NC-nizu programirajte tudi podatke, ki se ne spreminjajo: podatki, ki niso programirani, tudi niso znani!

Parametri Q so dovoljeni v vseh elementih FK, razen v elementih z relativnimi referencami (npr. **RX** ali **RAN**), torej v elementih, ki se navezujejo na druge NC-nize.

Če v NC-programu uporabljate običajno in prosto programiranje kontur, mora biti vsak odsek FK jasno določen.

Programirajte vse konture, preden kombinirate npr. s SL-cikli. Tako se najprej prepričajte, da so konture pravilno določene in se tako izognite nepotrebnim sporočilom o napaki.

Krmiljenje potrebuje nespremenljivo izhodiščno točko za vse izračune. Neposredno pred odsekom FK s sivimi tipkami za vnos v pogovorno okno programirajte položaj, ki vsebuje obe koordinati obdelovalne ravnine. V tem NC-nizu ne programirajte parametrov Q.

Če je prvi NC-niz v odseku FK niz **FCT** ali niz **FLT**, je treba pred tem s sivimi tipkami za vnos v pogovorno okno programirati vsaj dva NC-niza. S tem je smer primika jasno določena.

FK-odsek se ne sme začeti neposredno za oznako **L**.

Priklic cikla **M89** ne morete več kombinirati s programiranjem FK.

## Določanje obdelovalne ravnine

Konturne elemente lahko s prostim programiranjem konture programirate samo v obdelovalni ravnini.

Krmiljenje obdelovalno ravnino za programiranje FK določi po naslednjem postopku:

- 1 S pomočjo ravnine, opisane v nizu **FPOL**
- 2 Na ravnini Z/X, če se izvaja zaporedje FK pri struženju
- 3 Prek obdelovalne ravnine, določene v nizu **T** (npr. **G17** = ravnina X/Y)
- 4 Če zgornji postopki ne ustrezajo, je standardna ravnina X/Y aktivna

Prikaz gumbov FK je v osnovi odvisen od osi vretena v definiciji surovca. Če v definiciji surovca vnesete os vretena **G17**, krmiljenje prikaže npr. le gumbe FK za ravnino X/Y.



Celoten obseg funkcij krmiljenja je na voljo izključno pri orodni osi **Z**, npr. definicija vzorca **PATTERN DEF**.

Omejeno in s strani proizvajalca stroja pripravljena ter konfigurirana je možna tudi uporaba orodnih osi **X** in **Y**.

## Zamenjava obdelovalne ravnine

Če za programiranje potrebujete drugo obdelovalno ravnino od trenutno aktivne ravnine, upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Pritisnite gumb **RAVNINA XY ZX YZ**
- ▶ Krmiljenje prikazuje gumbe FK v na novo izbrani ravnini.

## Grafika pri FK-programiranju

**i** Če želite pri programiranju FK uporabljati grafiko, izberite postavitev zaslona **PROGR. + GRAF.**

**Dodatne informacije:** "Programiranje", Stran 75

**i** Programirajte vse konture, preden kombinirate npr. s SL-cikli. Tako se najprej prepričajte, da so konture pravilno določene in se tako izognite nepotrebnim sporočilom o napaki.

Če so koordinatni podatki nepopolni, konture obdelovanca pogosto ni mogoče jasno določiti. V tem primeru prikaže krmiljenje na grafiki FK različne rešitve, med katerimi izberete najprimernejšo.

V FK-grafiki uporablja krmilni sistem različne barve:

- **modra:** jasno določen konturni element  
Krmilni sistem obarva zadnji FK-element šele po odmiku modro.
- **vijolično:** še ni jasno določen konturni element
- **oker:** središčna pot orodja
- **rdeča:** hiter premik
- **zelena:** možnih več rešitev

Če podatki omogočajo več rešitev in je konturni element prikazan z zeleno barvo, pravilno konturo izberite na naslednji način:

- PRIKAZI  
REŠITEV

▶ Pritiskajte gumb **PRIKAZI REŠITEV**, da se konturni element pravilno prikaže. Če možne rešitve niso v razločljivem standardnem prikazu, uporabite funkcijo povečave
- IZBERITE  
REŠITEV

▶ Prikazan konturni element ustreza sliki: določite z gumbom **IZBERITE REŠITEV**

Če zeleno prikazane konture še ne želite določiti, pritisnite gumb **START POSAMEZ.**, da nadaljujete delo v pogovornem oknu za FK.


**i** Zeleno prikazane konturne elemente čim prej določite s funkcijo **IZBERITE REŠITEV** in tako omejite večpomenskost za naslednje konturne elemente.

### Prikaz številčnik stavkov v grafičnem oknu

Za prikaz številčnik nizov v grafičnem oknu:

- ŠT. NIZA  
PRIKAŽI  
OFF  ON


▶ Gumb **ŠT. NIZA PRIKAŽI** nastavite na **ON**

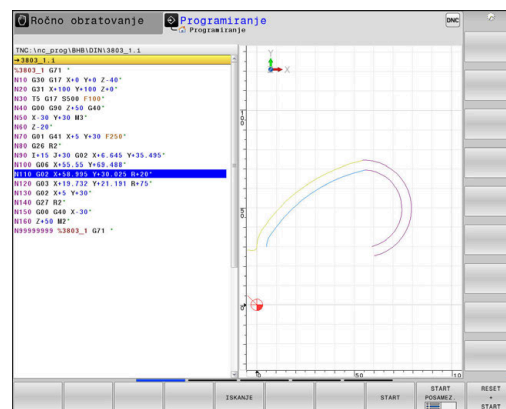

 

 
 
 
 


## Odpiranje pogovornega okna FK

Za odpiranje pogovornega okna FK upoštevajte naslednji postopek:

-  ▶ Pritisnite tipko **FK**
- ▶ Krmiljenje prikazuje orodno vrstico s funkcijami FK.

Če pogovorno okno FK odprete z enim od teh gumbov, potem krmiljenje prikaže dodatne orodne vrstice. S tem lahko vnesete znane koordinate, podatke o smereh in podatke o poteku kontur.

Gumb	FK-element
	Premočrtno s tangencialnim nadaljevanjem
	Premica brez tangencialnega nadaljevanja
	Krožni lok s tangencialnim nadaljevanjem
	Krožni lok brez tangencialnega nadaljevanja
	Pol za FK-programiranje
	Izbira obdelovalne ravnine

## Končanje pogovornega okna FK



Za končanje orodne vrstice programiranja FK upoštevajte naslednji postopek:

-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**

Izbirno

-  ▶ Znova pritisnite tipko **FK**

## Pol za FK-programiranje

-  ▶ Za prikaz gumbov za prosto programiranje kontur pritisnite tipko **FK**
-  ▶ Odpiranje pogovornega okna za določanje pola: pritisnite gumb **FPOL**
- ▶ Krmiljenje prikaže gumbe za osi aktivne obdelovalne ravnine.
- ▶ S temi gumbi vnesite polarne koordinate.

**i** Pol za FK-programiranje ostane aktiven, dokler s funkcijo FPOL ne vnesete novega.

## Prosto programiranje premic

### Premica brez tangencialnega nadaljevanja



- ▶ Za prikaz gumbov za prosto programiranje kontur pritisnite tipko **FK**.



 
- ▶ Če želite odpreti pogovorno okno za prosto premico: pritisnite gumb **FL**
- ▶ Krmiljenje prikazuje ostale gumbe.
- ▶ S temi gumbi lahko v NC-niz vnesete vse znane podatke
- ▶ Grafika za FK prikazuje programirano konturo vijolično, dokler ne vnesete dovolj podatkov. Če je rešitev več, jih grafika prikaže zeleno.  
**Dodatne informacije:** "Grafika pri FK-programiranju", Stran 176

### Premočrtno s tangencialnim nadaljevanjem

Če se premica tangencialno nadaljuje na drug konturni element, pogovorno okno odprite z gumbom :



- ▶ Za prikaz gumbov za prosto programiranje kontur pritisnite tipko **FK**.




- ▶ Če želite odpreti pogovorno okno, pritisnite gumb **FLT**.
- ▶ Z gumbi lahko v NC-niz vnesete vse znane podatke

## Prosto programiranje krožnic
 
### Krožnica brez tangencialnega nadaljevanja



- ▶ Za prikaz gumbov za prosto programiranje kontur pritisnite tipko **FK**.



- ▶ Pogovorno okno za krožni lok: pritisnite gumb **FC**
- ▶ Krmiljenje prikazuje gumb za neposredno navedbo krožnice ali navedbe središčne točke kroga.
- ▶ S temi gumbi lahko v NC-niz vnesete vse znane podatke
- ▶ Grafika za FK prikazuje programirano konturo vijolično, dokler ne vnesete dovolj podatkov. Če je rešitev več, jih grafika prikaže zeleno.

**Dodatne informacije:** "Grafika pri FK-programiranju", Stran 176

### Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem

Če se krožnica tangencialno nadaljuje na nek drug konturni element, pogovorno okno odprite z gumbom **FCT**:



 
 
 
 
- ▶ Za prikaz gumbov za prosto programiranje kontur pritisnite tipko **FK**.



- ▶ Če želite odpreti pogovorno okno, pritisnite gumb **FCT**.
- ▶ Z gumbi lahko v NC-niz vnesete vse znane podatke

## Možnosti vnosa

### Koordinate končne točke


Gumbi	Znani podatki
 	Pravokotne koordinate X in Y
 	Polarne koordinate, ki se navezujejo na FPOL

### Primer

 
 
 

 
N70 FPOL X+20 Y+30\*



N80 FL IX+10 Y+20 G42 F100\*

N90 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15\*

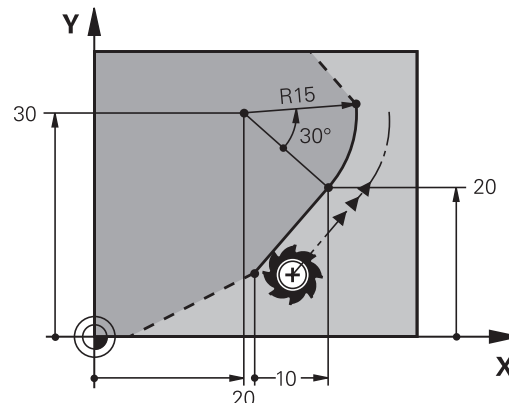

### Smer in dolžina konturnih elementov

Gumbi	Znani podatki
	Dolžina premice
	Kot vzpona premice
	Dolžina tetiv LEN odseka krožnega loka
	Kot vzpona AN vstopne tangente
	Kot središča odseka krožnega loka

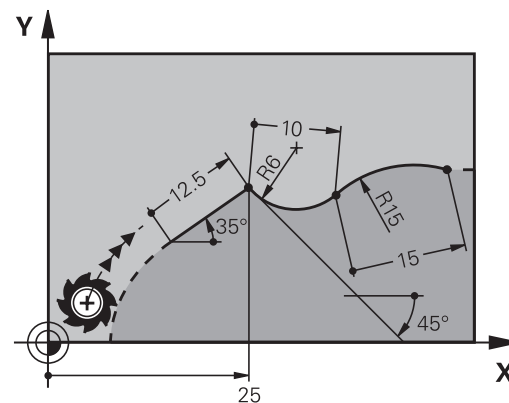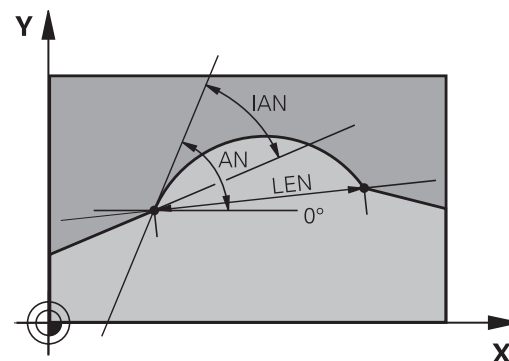

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Inkrementalni kot vzpona **IAN** krmiljenje uporabi za smer prejšnjega niza premikanja. NC-programi predhodnega krmiljenja (tudi iTNC 530) niso združljivi. Med izvajanjem uvoženih NC-programov obstaja nevarnost trka!

- ▶ S pomočjo grafične simulacije preverite potek in konturo
- ▶ Po potrebi prilagodite uvožene NC-programe

### Primer

N20 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 G41 F200\*

N30 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45\*


N40 FCT DR- R15 LEN 15\*

### Središče kroga CC, polmer in smer rotacije v nizu FC-/FCT

Za prosto programirane krožnice krmiljenje iz vaših vnosov izračuna središče kroga. Tako lahko v enem NC-nizu programirate polni krog tudi s programiranjem FK.



Če želite središče kroga določiti v polarnih koordinatah, morate pol namesto s **CC** določiti s funkcijo FPOL. FPOL ostane dejaven do naslednjega NC-niza s **FPOL** in se določi s pravokotnimi koordinatami.

**i** Programirano ali samodejno izračunano središče kroga ali pol delujeta samo v povezanih običajnih ali odsekih FK. Če si odsek FK deli dva običajno programirana razdelka programa, so pri tem informacije o središču kroga ali polu izgubljene. Oba običajno programirana odseka morata po potrebi vsebovati tudi identične nize CC. Obratno tudi običajni razdelek med dvema odsekom FK vodi do izgube informacij.


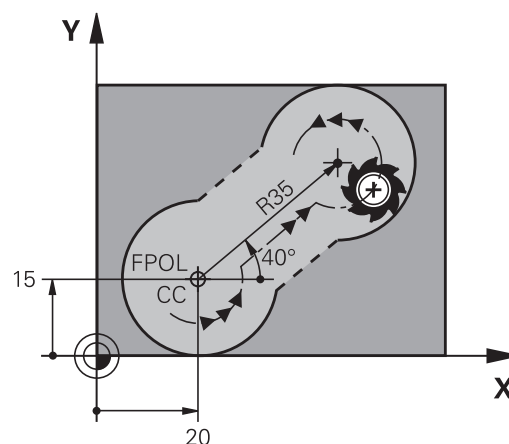


#### Gumbi

  
#### Znani podatki



Središče v pravokotnih koordinatah

  

Središče v polarnih koordinatah

 

Smer rotacije krožnice



Polmer krožnice

#### Primer

N10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15\*

N20 FPOL X+20 Y+15\*

N30 FL AN+40\*

N40 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40\*

### Zaprte konture

Z gumbom **CLSD** označite začetek in konec zaprte konture. S tem se za zadnji konturni element zmanjša število možnih rešitev.

**CLSD** vnesite poleg drugega konturnega vnosa v prvem in zadnjem NC-nizu odseka FK.

#### Gumb

#### Znani podatki



Začetek konture: CLSD+

Konec konture: CLSD-


#### Primer

N10 G01 X+5 Y+35 G41 F500 M3\*

N20 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35\*

...

N30 FCT DR- R+15 CLSD-\*

 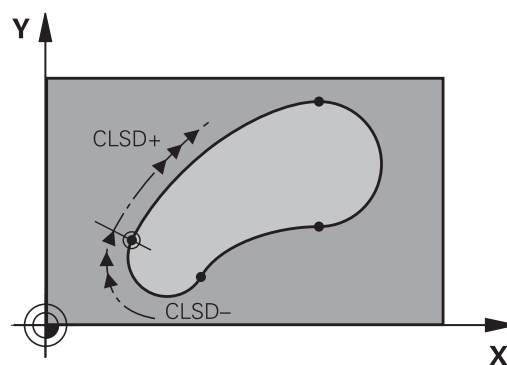

 

 
 

 


## Pomožne točke


 
 
 

 
Tako za proste premice kot tudi za krožnice lahko koordinate za pomožne točke vnesete na konturah ali poleg njih.

### Pomožne točke na konturi

Pomožne točke so neposredno na premicah oz. na podaljških premic ali neposredno na krožnici.

Gumbi	Znani podatki
 	X-koordinata pomožne točke P1 ali P2 premice
 	Y-koordinata pomožne točke P1 ali P2 premice
 	X-koordinata pomožne točke P1, P2 ali P3 krožnice
 	Y-koordinata pomožne točke P1, P2 ali P3 krožnice


### Pomožne točke poleg konture

Gumbi	Znani podatki
 	X- ali Y-koordinata pomožne točke ob premici
	Razdalja med pomožno točko in premico
 	X- in Y-koordinati pomožne točke poleg krožnice
	Razdalja med pomožno točko in krožnico

### Primer

N10 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071\*

N20 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10\*

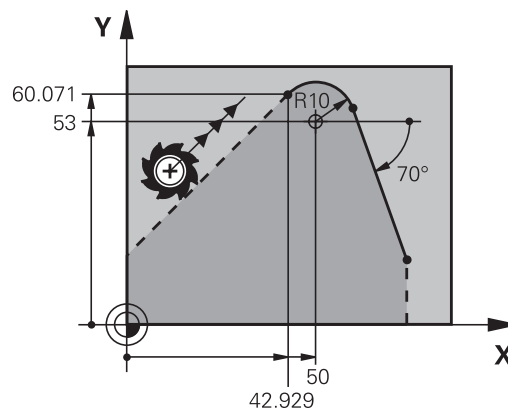


## Relativne reference

Relativne reference so podatki, ki se navezujejo na drug konturni element. Gumbi in programski izrazi za **relativne reference** se začenjajo s črko **"R"**. Slika desno prikazuje dimenzije, ki jih je treba programirati kot relativne reference.




Koordinate z relativno referenco vedno vnašajte inkrementalno. Poleg tega vnesite še NC-številk niza konturnega elementa, na katerega se želite sklicevati. Konturni element, katerega številko niza vnesete, ne sme biti več kot 64 pozicionirnih nizov pred NC-nizom, v katerem programirate sklic. Če izbrišete NC-niz, v katerega ste vnesli sklic, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki. Preden ta NC-niz izbrišete, spremenite NC-program.

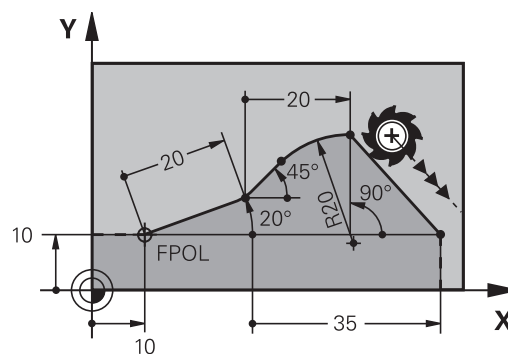


### Relativna referenca na NC-niz N: koordinate končne točke

#### Gumbi
 
#### Znani podatki



Pravokotne koordinate glede na NC-niz N

 

Polarne koordinate glede na NC-niz N

#### Primer

N10 FPOL X+10 Y+10\*

N20 FL PR+20 PA+20\*

 

 
N30 FL AN+45\*

N40 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 20\*

N50 FL IPR+35 PA+0 RPR 20\*



**Relativna referenca na NC-niz N: smer in oddaljenost od konturnega elementa**

Gumb	Znani podatki
	Kot med premico in drugim konturnim elementom oz. med vstopno tangento krožnega loka in drugim konturnim elementom
	Premica, vzporedna z drugim konturnim elementom
	Razdalja med premico in vzporednim konturnim elementom

**Primer**

N10 FL LEN 20 AN+15\*


N20 FL AN+105 LEN 12.5\*





N30 FL PAR 10 DP 12.5\*

N40 FSELECT 2\*

N50 FL LEN 20 IAN+95\*

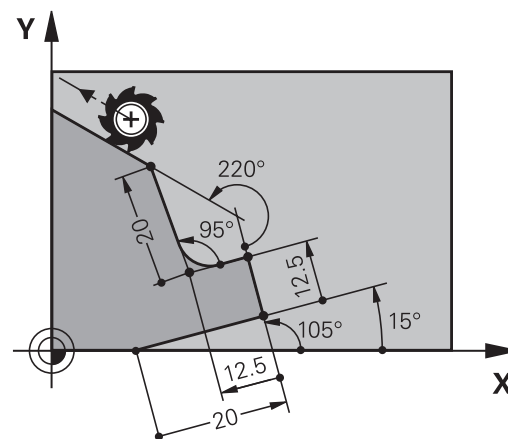N60 FL IAN+220 RAN 20\*

 
**Relativna referenca na NC-niz N: središče kroga CC**

 Gumb	Znani podatki
 	Pravokotne koordinate središča kroga glede na NC-niz N
 	Polarne koordinate središča kroga glede na NC-niz N

**Primer**

N10 FL X+10 Y+10 G41\*


N20 FL ...\*

N30 FL X+18 Y+35\*


N40 FL ...\*

N50 FL ...\*

N60 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX10 RCCY30\*

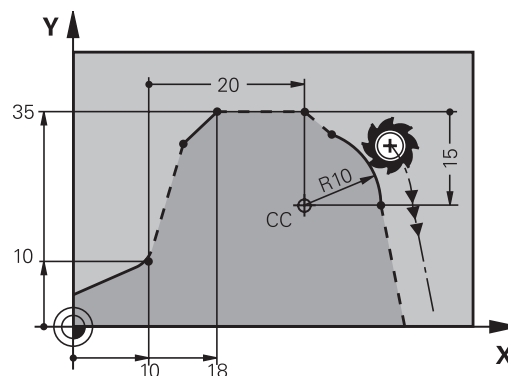

## Primer: FK-programiranje 1

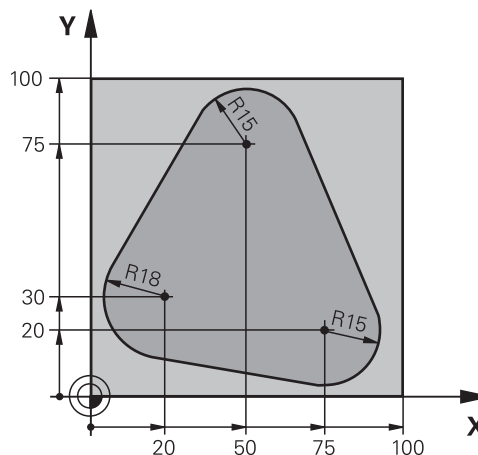

<b>%FK1 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca
<b>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T 1 G17 S500*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*</b>	Odmik orodja
<b>N50 G00 X-20 Y+30 G40*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N60 G01 Z-10 G40 F1000*</b>	Premik na obdelovalno globino
<b>N70 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 G41 F250*</b>	Premik na konturo na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem
<b>N80 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30*</b>	FK-odsek:
<b>N90 FLT*</b>	K vsakemu konturnemu elementu programirajte znane podatke
<b>N100 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75*</b>	
<b>N110 FLT*</b>	
<b>N120 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20*</b>	
<b>N130 FLT*</b>	
<b>N140 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30*</b>	
<b>N150 DEP CT CCA90 R+5 F2000*</b>	Odmik od konture na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem
<b>N160 G00 X-30 Y+0*</b>	
<b>N170 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N99999999 %FK1 G71 *</b>	

# 6

**Pomoč pri  
programiranju**



## 6.1 Funkcija GOTO

### Uporaba tipke GOTO





#### Preskok s tipko GOTO

S tipko **GOTO** lahko neodvisno od aktivnega načina delovanja v NC-programu preskočite na določeno mesto.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **GOTO**
- ▶ Krmiljenje prikaže pojavno okno.
- ▶ Vnesite številko
-  ▶ Z gumbom izberite navodilo za preskok, npr. preskočite za izbrano število navzdol

Krmiljenje nudi naslednje možnosti:

Gumb	Funkcija
	Preskok za vneseno število vrstic navzgor
	Preskok za vneseno število vrstic navzdol
	Preskok na vneseno številko niza
	Preskok na vneseno številko niza





Funkcijo preskoka **GOTO** uporabite samo pri programiranju in testiranju NC-programov. Pri izvedbi uporabite funkcijo **Zap. niso**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

#### Hitra izbira s tipko GOTO

S tipko **GOTO** lahko odprete okno Smart-Select, s katerim lahko enostavno izberete posebne funkcije ali cikle.

Pri izbiri posebnih funkcij sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**
-  ▶ Pritisnite tipko **GOTO**
- ▶ Krmiljenje prikazuje pojavno okno s strukturnim pogledom posebnih funkcij
- ▶ Izberite želeno funkcijo

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

#### Odpiranje oken za izbiro s tipko GOTO

Če krmiljenje ponuja meni za izbiro, lahko s tipko **GOTO** odprete meni za izbiro. S tem vidite možne vnose.

## 6.2 Predstavitev NC-programov

### Poudarjanje sintakse


Krmiljenje prikazuje elemente sintakse z različnimi barvami glede na njihov pomen. Zaradi barvnega poudarjanja so NC-programi lažje berljivi in preglednejši.

### Barvno poudarjanje sintaktičnih elementov

Uporaba	Barva
Standardna barva	črna
Prikaz opomb	zelena
Prikaz številskih vrednosti	modra
Prikaz številke niza	vijoličasto
Prikaz FMAX	Oranžna
Prikaz primika	Rjava

### Drсни trak

Z drsnim trakom na desnem robu programskega okna lahko vsebino na zaslonu premikate z miško. Prav tako lahko glede na velikost in položaj drsnika na drsnem traku sklepate, kako dolg je program in kje je kazalec.

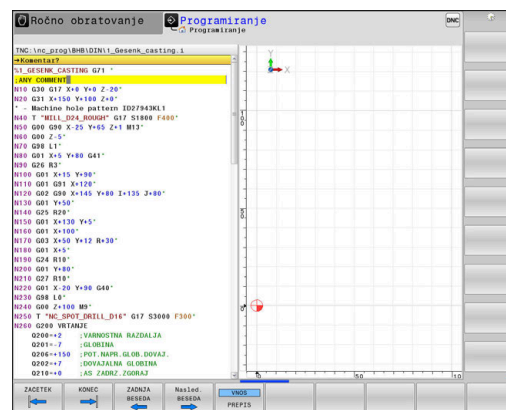

## 6.3 Vnos opomb

### Uporaba


V NC-programu lahko dodajate komentarje, da pojasnite programske korake ali daste napotke.



Krmiljenje daljše komentarje, odvisno od strojnega parametra **lineBreak** (št. 105404), prikazuje različno. Vrstice komentarja se prelomijo ali pa znak >> simbolizira druge vsebine.

Zadnji znak v nizu z opombo ne sme biti tilda (~).

Za vnos komentarja vam je na voljo več možnosti.

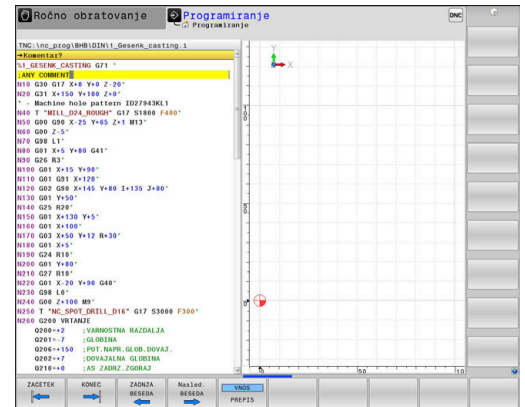

### Opomba med vnosom programa

- ▶ Vnesite podatke za NC-niz
- ▶ Na črkovni tipkovnici pritisnite ; (podpičje)
- Krmiljenje prikaže vprašanje **Komentar?**
- ▶ Vnesite komentar
- ▶ NC-niz zaključite s tipko **END**

### Naknadni vnos opombe

- ▶ Izberite NC-niz, v katerega želite vnesti komentar
- ▶ S tipko puščica v desno izberite zadnjo besedo v NC-nizu:
- ▶ Na črkovni tipkovnici pritisnite ; (podpičje)
- Krmiljenje prikaže vprašanje **Komentar?**
- ▶ Vnesite komentar
- ▶ NC-niz zaključite s tipko **END**

 
### Opomba v lastnem NC-nizu

- ▶ Izberite NC-niz, za katerim želite vnesti komentar
- ▶ Programirno pogovorno okno odprite s tipko ; (podpičje) na črkovni tipkovnici
- ▶ Vnesite komentar in NC-niz zaključite s tipko **END**

### Naknadno komentiranje NC-niza

Če v obstoječem NC-nizu želite spremeniti komentar, sledite spodnjim navodilom:

- ▶ Izberite NC-niz, katerega želite komentirati



- ▶ Pritisnite gumb **VSTAVI KOMENTAR** Izbirno
- ▶ Pritisnite tipko < na črkovni tipkovnici
- Krmiljenje na začetku niza ustvari ; (podpičje).
- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**

### Sprememba komentarja NC-niza






Če želite spremeniti komentiran NC-niz v aktivnem NC-nizu, sledite spodnjim navodilom:

- ▶ Izberite niz komentarja, ki ga želite spremeniti



- ▶ Pritisnite gumb **ODSTRANI KOMENTAR** Izbirno
- ▶ Pritisnite tipko > na črkovni tipkovnici
- ▶ Krmiljenje na začetku niza odstrani ; (podpičje).
- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**

### Funkcije pri urejanju opombe

Gumb	Funkcija
	Skok na začetek opombe.
	Skok na konec opombe.
	Skok na začetek besede. Besede ločite s presledkom
	Skok na konec besede. Besede ločite s presledkom
	Preklapljanje med načinoma za vstavljanje in prepisovanje.

## 6.4 Prosto urejanje NC-programa

Vnos določenih elementov sintakse ni možen neposredno s pomočjo dostopnih tipk in gumbov v NC-urejevalniku, npr. nizi LN.

Za preprečevanje uporabe zunanjega urejevalnika besedil vam krmiljenje ponuja naslednje možnosti:

 
- Prost vnos sintakse v urejevalniku besedil, integriranim v krmiljenju
- Prost vnos sintakse v NC-urejevalniku s pomočjo tipke ?

### Prost vnos sintakse v urejevalniku besedil, integriranim v krmiljenju


Za dopolnitev obstoječega NC-programa z dodatno sintakso, sledite spodnjim navodilom:




- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- > Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.



 - ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**



 - ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA EDITORJA**
- > Krmiljenje odpre okno za izbiro.



- ▶ Izberite funkcijo **UREJEVALNIK BESEDILA**
- ▶ Izbiro potrdite s funkcijo **OK**
- ▶ Dopolnite želeno sintakso



Krmiljenje v urejevalniku besedil ne izvede nobenega preverjanja sintakse. Potem vaše vnose preverite v NC-urejevalniku.

### Prost vnos sintakse v NC-urejevalniku s pomočjo tipke ?

Za dopolnitev obstoječega odprtega NC-programa z dodatno sintakso, sledite spodnjim navodilom:



- ▶ Vnesite **?**
- > Krmiljenje odpre nov NC-niz.



- ▶ Dopolnite želeno sintakso
- ▶ Vnos potrdite s funkcijo **KONEC**



Krmiljenje po potrditvi izvede preverjanje sintakse. Napake privedeno do nizov **ERROR**.



## 6.5 Preskoki NC-nizov

### Vstavite znak /

NC-nize lahko izbirno skrijete.

Za skrivanje NC-nizov v načinu delovanja **Programiranje**, upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite želeni NC-niz



- ▶ Pritisnite gumb **VLAGANJE**
- > Krmiljenje doda znak /.

### Izbrišite znak /

Za ponovni prikaz NC-nizov v načinu delovanja **Programiranje**, upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite skriti NC-niz



- ▶ Pritisnite gumb **ODSTRANI**
- > Krmiljenje odstrani znak /.

## 6.6 Zgradba NC-programov

### Definicija, možnost uporabe

Krmiljenje omogoča komentiranje NC-programov z nizi zgradbe. Nizi zgradbe so besedila (največ 252 znakov), ki veljajo kot opombe ali naslovi naslednjih programskih vrstic.

Dolge in zapletene NC-programe je mogoče s smiselnimi nizi zgradbe urediti, da so preglednejši in razumljivejši.

To poenostavi poznejše spremembe v NC-programu. Nize zgradbe lahko na poljubnem mestu vnesete v NC-program.

Členitvene nize lahko prikažete v posebnem oknu ter jih obdelujete ali dopolnjujete. Pri tem uporabite ustrezno postavitev zaslona.

Vnesene členitvene točke krmiljenje upravlja v posebni datoteki (s pripono .SEC.DEP). S tem se zviša hitrost pri krmiljenju v oknu zgradbe.

V naslednjih načinih lahko izberete razdelitev zaslona **PROGR. SEK.:**

- **Potek programa, posam. blok**
- **Potek programa, po blokih**
- **Programiranje**

### Prikaz okna zgradbe/preklop med aktivnimi okni



- ▶ Prikaz okna zgradbe: za postavitev zaslona pritisnite gumb **PROGR. SEK.**



 
- ▶ Za preklop med aktivnimi okni pritisnite gumb **Menjava OKNA**

### Vnos členitvenega niza v programsko okno

- ▶ Izberite želeni NC-niz, za katerim želite vstaviti niz zgradbe



- ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**




- ▶ Pritisnite gumb **POMOČ PROGRAM.**



- ▶ Pritisnite gumb **VNESITE NITEV**



- ▶ Vnos besedila zgradbe
- ▶ Po potrebi z gumbom spremenite globino razčlenitve (zamik)

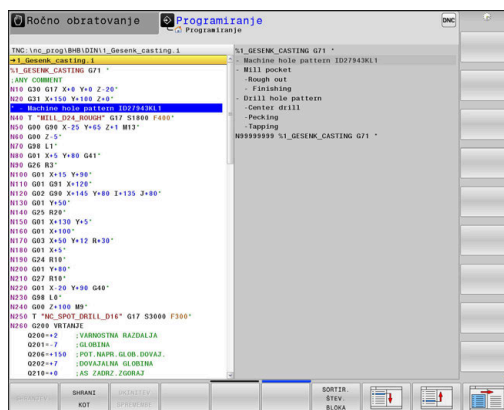

Točke razčlenitve lahko zamaknete izključno med urejanjem.



Členitvene nize lahko vstavite tudi s kombinacijo tipk **Shift + 8.**

### Izbira stavkov v oknu zgradbe

Če v oknu zgradbe skačete med nizi, jih krmiljenje hkrati prikazuje v programskem oknu. Tako lahko hitro preskočite velike dele programa.


## 6.7 Kalkulator

### Uporaba

Na krmiljenju je na voljo kalkulator z najpomembnejšimi matematičnimi funkcijami.

- ▶ S tipko **KALK.** prikažete kalkulator
- ▶ Izbira računske funkcije: kratki ukaz izberete s kratkim pritiskom gumba ali z vnosom na črkovni tipkovnici
- ▶ S tipko **KALK.** zaprete kalkulator

Računska funkcija	Kratki ukaz (gumb)
Seštevanje	+
Odštevanje	-
Množenje	*
Deljenje	/
Računanje z oklepaji	()
Arkus kosinus	ARC
Sinus	SIN
Kosinus	COS
Tangens	TAN
Potenciranje vrednosti	X^Y
Izračun kvadratnega korena	SQRT
Inverzna funkcija	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Prištevanje vrednosti k vmesnemu rezultatu	M+
Shranjevanje vmesnega rezultata	MS
Priklic vmesnega rezultata	MR
Brisanje medpomnilnika	MC
Naravni logaritem	LN
Logaritem	LOG
Eksponentna funkcija	e^x
Preverjanje predznaka	SGN
Absolutna vrednost	ABS

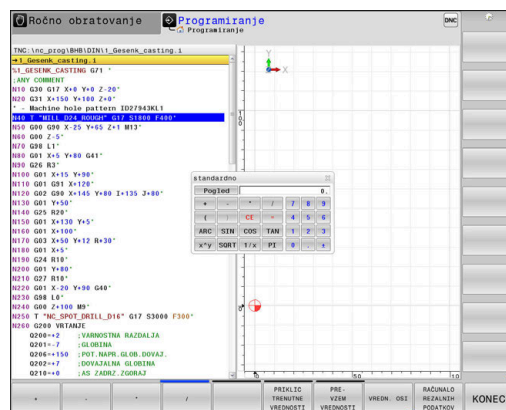

Računska funkcija	Kratki ukaz (gumb)
Zaokroževanje mest za decimalno vejico	INT
Zaokroževanje mest pred decimalno vejico	FRAC
Ostane po celoštevilčnem deljenju	MOD
Izbira prikaza	Pogled
Izbris vrednosti	CE
Merska enota	MM ali PALCI
Prikaz vrednosti kota v ločni meri (standard: vrednost kota v stopinjah)	RAD
Izbira načina prikaza številčne vrednosti	DEC (decimalno) ali HEX (heksadecimalno)

### Prevzem izračunane vrednosti v NC-program

- ▶ S puščičnimi tipkami izberite besedo, v katero naj bo privzeta izračunana vrednost
- ▶ S tipko **CALC** prikažite kalkulator in opravite želeni izračun
- ▶ Pritisnite gumb **PREVREDNOSTI**
- > Krmiljenje prevzame vrednost v aktivno polje za vnos in zapre žepni kalkulator.



V kalkulatorju lahko prevzimate tudi vrednosti iz NC-programov. Če pritisnete gumb **PRIKLIC VREDNOSTI** ali tipko **GOTO**, krmiljenje vrednost iz aktivnega polja za vnos prevzame v kalkulator.

Kalkulator ostane aktiven tudi po preklopu načina delovanja. Pritisnite gumb **END**, da kalkulator zaprete.

### Funkcije kalkulatorja

Gumb	Funkcija
	Prenos vrednosti trenutnega položaja osi v kalkulator v obliki zelene ali referenčne vrednosti
	Prenos številčne vrednosti iz aktivnega vnosnega polja v kalkulator.
	Prenos številčne vrednosti iz kalkulatorja v aktivno vnosno polje.
	Kopiranje številčne vrednosti iz kalkulatorja
	Vnos kopirane številčne vrednosti v kalkulator
	Odpiranje računalna rezalnih podatkov



Kalkulator lahko premikate tudi s puščičnimi tipkami na črkovni tipkovnici. Če imate priključeno miško, jo lahko uporabite za premikanje kalkulatorja.

## 6.8 Računalo podatkov o rezanju


### Uporaba

Z računalom rezalnih podatkov lahko izračunate število vrtljajev vretena ter primik za obdelovalni postopek. Izračunane vrednosti lahko nato v NC-programu prevzamete v odprto pogovorno okno za primik ali število vrtljajev.



Z računalom rezalnih podatkov ni mogoče izračunati rezalnih podatkov med struženjem, saj se podatki primika in števila vrtljajev pri struženju in rezkanju razlikujejo.

Pri struženju se pomiki običajno določijo v milimetrih na obrat (mm/1) (**M136**), računalo rezalnih podatkov pa pomike vedno računa v milimetrih na minuto (mm/min). Poleg tega se polmer v računalu rezalnih podatkov nanaša na orodje, pri struženju pa je potreben premer obdelovanca.

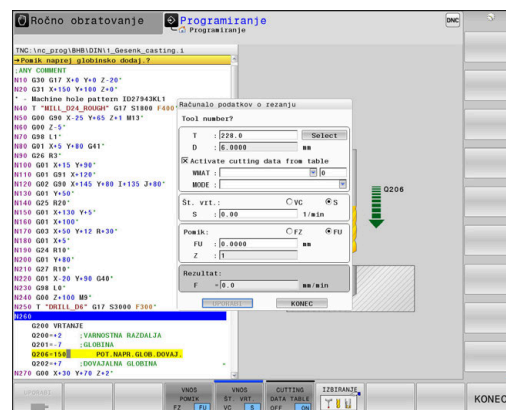

Za odpiranje računalu rezalnih podatkov pritisnite gumb **RAČUNALO PODATKOV**.

Krmiljenje gumb prikaže, če:

- pritisnete tipko **KALK**.
- Za določitev vrtljajev pritisnete tipko **CALC**
- Definiranje pomikov
- Pritisnite gumb **F** v načinu delovanja **Ročni način**
- pritisnete gumb **S** v načinu delovanja **Ročni način**

### Pogledi računala rezalnih podatkov

Glede na to, ali računate število vrtljajev ali pomik, se računalo rezalnih podatkov prikaže z različnimi vnosnimi polji:

#### Okno za izračun števila vrtljajev:

Kratica	Pomen
T:	Številka orodja
D:	Premer orodja
VC:	Rezalna hitrost
S=	Rezultat za število vrtljajev vretena

Če v pogovornem oknu odprete računalo števila vrtljajev, v katerem je orodje že določeno, potem računalo števila vrtljajev samodejno prevzame številko orodja in premer. V polje pogovornega okna vnesete samo **VC**.

#### Okno za izračun pomika:


 

 





Kratica	Pomen
T:	Številka orodja
D:	Premer orodja
VC:	Rezalna hitrost
S:	Število vrtljajev vretena
Z:	Število rezil
FZ:	Pomik naprej po zobu
FU:	Pomik naprej po vrtljaju
F=	Rezultat za pomik



Pomik iz niza **T** s pomočjo gumba **F SAMOD.** prevzamete v naslednje NC-nize. Če morate naknadno spremeniti pomik, morate v nizu nizu **T** prilagoditi samo vrednost primika.

### Funkcije računalna rezalnih podatkov

 Ovisno od tega, kjer odprete računalo rezalnih podatkov, imate na voljno naslednje možnosti:

Gumb	Funkcija
	Prezem vrednosti iz računalna rezalnih podatkov v NC-program
	Preklop med izračunom pomika in izračunom števila vrtljajev
	Preklop med pomikom na zob in pomikom na vrtljaj
	Vklop in izklop del s preglednico rezalnih podatkov
	Izbira orodja iz preglednice orodij
	Pomik računalna rezalnih podatkov v smeri puščice
	Preklop v kalkulator
	Uporaba vrednosti v palcih v računalu rezalnih podatkov
	Zapiranje računalna rezalnih podatkov

## Delo s preglednicami podatkov o rezanju

### Uporaba

Če na krmiljenju shranite preglednice za materiale, rezalne materiale in rezalne podatke, lahko računalno rezalnih podatkov izračuna te vrednosti preglednice.

Če delate s samodejnim izračunom števila vrtljajev in izračunom pomika, upoštevajte naslednji postopek:

- ▶ Material obdelovanca vnesite v preglednico WMAT.tab
- ▶ Rezalni material vnesite v preglednico TMAT.tab
- ▶ Kombinacijo materiala-rezalnega materiala vnesite v preglednico rezalnih podatkov
- ▶ Orodje v preglednici orodij določite s potrebnimi vrednostmi
  - Polmer orodja
  - Število rezil
  - Rezalni material
  - Preglednica rezalnih podatkov

### Material obdelovanca WMAT

Materiale obdelovancev določite v preglednici WMAT.tab. To preglednico morate shraniti v imeniku **TNC:\table**.

Preglednica vsebuje stolpec za material **WMAT** in stolpec **MAT\_CLASS**, v katerem materiale razvrstite v razrede materialov z enakimi pogoji rezanja, npr. v skladu s standardom DIN EN 10027-2.

V računalno rezalnih podatkov material obdelovanca vnesite na naslednji način:

- ▶ Izberite računalno rezalnih podatkov
- ▶ V pojavnem oknu izberite **Aktiviraj rezalne podatke iz tabele**
- ▶ V izbirnem meniju izberite možnost **WMAT**

NR	WMAT	MAT_CLASS
1		10
2	1.0038	10
3	1.0044	10
4	1.0114	10
5	1.0177	10
6	1.0143	10
7	St 37-2	10
8	St 37-3 N	10
9	X 14 CrMo S 17	20
10	1.1404	20
11	1.4305	20
12	V2A	21
13	1.4301	21
14	AlCu4PBMg	100
15	Aluminium	100
16	PTFE	200

### Rezalni material orodja TMAT

Rezalne materiale določite preglednici TMAT.tab. To preglednico morate shraniti v imeniku **TNC:\table**.

Rezalni material dodelite v preglednici orodij v stolpcu **TMAT**. Z dodatni stolpci **ALIAS1**, **ALIAS2** itn. lahko dodelite alternativno ime za enak rezalni material.



## Preglednica rezalnih podatkov

Kombinacije materialov-rezalnih materialov s pripadajočimi rezalnimi podatki določite v preglednici s končnico .CUT. To preglednico morate shraniti v imeniku **TNC:\system\Cutting-Data**.

Ustrezno preglednico rezalnih podatkov dodelite v preglednici orodij v stolpcu **REZALNI PODATKI**.



S pomočjo poenostavljene preglednice rezalnih podatkov določite števila vrtljajev in pomike, in sicer z rezalnimi podatki, ki so neodvisni od polmera orodja, npr. **VC** in **FZ**.

Če za izračun potrebujete različne rezalne podatke glede na polmer orodja, uporabite preglednico rezalnih podatkov, odvisnih od premera.

**Dodatne informacije:** "Preglednica rezalnih podatkov, odvisna od premera", Stran 201

NR	MAT CLASS	MODE	TMAT	VC	FTYPE
0					
1	10 Rough		HSS		28
2	10 Finish		VHM		78
3	10 Finish		HSS		30
4	10 Rough		VHM		78
5	10 F Finish		HSS coated		78
6	20 Rough		HSS coated		82
7	20 Finish		VHM		82
8	100 Rough		HSS		150
9	100 F Finish		HSS		145
10	100 Rough		VHM		456
11	100 F Finish		VHM		440
12					
13					
14					

Preglednica rezalnih podatkov vsebuje naslednje stolpce:

- **RAZRED\_MAT**: razred materiala
- **NAČIN**: način obdelave, npr. fino rezkanje
- **TMAT**: rezalni material
- **VC**: hitrost rezanja
- **FTIP**: vrta pomika **FZ** ali **FU**
- **F**: pomik

## Preglednica rezalnih podatkov, odvisna od premera

V številnih primerih je od premera orodja odvisno, s katerimi rezalnimi podatki lahko delate. V ta namen uporabite preglednico rezalnih podatkov s končnico .CUTD. To preglednico morate shraniti v imeniku **TNC:\system\Cutting-Data**.

Ustrezno preglednico rezalnih podatkov dodelite v preglednici orodij v stolpcu **REZALNI PODATKI**.

Preglednica rezalnih podatkov, odvisna od premera, dodatno vsebuje naslednje stolpce:

- **F\_D\_0**: pomik pri  $\varnothing 0$  mm
- **F\_D\_0\_1**: pomik pri  $\varnothing 0,1$  mm
- **F\_D\_0\_12**: pomik pri  $\varnothing 0,12$  mm
- ...



Ni potrebno izpolniti vseh stolpcev. Če se en premer orodja nahaja med dvema določenima stolpcema, potem krmiljenje pomik interpolira linearno.

NR	F_D_0	F_D_0_1	F_D_0_12	F_D_0_15	F_D_0_2	F_D_0_25	F_D_0_3	F_D_0_4	F_D_0_5	F_D_0_6
1					0.0010				0.0110	
2									0.0020	
3					0.0010				0.0010	
4					0.0010				0.0010	
5					0.0010				0.0020	
6					0.0010				0.0010	
7					0.0010				0.0010	
8									0.0020	
9					0.0010				0.0010	
10					0.0010				0.0030	
11					0.0010				0.0030	
12					0.0010				0.0030	
13					0.0010				0.0030	
14					0.0010				0.0030	
15					0.0010				0.0030	
16					0.0010				0.0010	
17									0.0020	
18					0.0010				0.0010	
19					0.0010				0.0010	
20									0.0020	
21					0.0010				0.0010	
22					0.0010				0.0010	
23									0.0020	
24					0.0010				0.0010	
25					0.0010				0.0030	
26					0.0010				0.0030	
27					0.0010				0.0030	

## Napotek

Krmiljenje v ustreznih mapah vsebuje preglednice s primeri za samodejni izračun podatkov o rezanju. Preglednice lahko prilagodite okoliščinam, npr. vnesete uporabljene materiale in orodja.

## 6.9 Programirna grafika

### Delo s programirno grafiko ali brez programirne grafike

Ko sestavljate NC-program, lahko krmiljenje prikaže programirano konturo v 2D-črtni grafiki.

- ▶ Pritisnite tipko **Bildschirmaufteilung**
- ▶ Gumb **PROGR. + GRAF.**
- ▶ Krmiljenje NC-program prikazuje na levi, grafiko pa na desni strani.



- ▶ Gumb **AVTOM. RISANJE** nastavite na **VKLOP**
- ▶ Ko vnašate programske vrstice, krmiljenje vsako programirano gibanje prikaže v grafičnem oknu na desni strani.

Če želite, da krmiljenje grafike ne izvaja sočasno, nastavite gumb **AVTOM. RISANJE** na **IZKLOP**.



Če je **AVTOM. RISANJE** nastavljen na **VKLOP**, potem krmiljenje pri ustvarjanju 2D-črtnih grafik ne upošteva naslednjih programskih vsebin:

- Ponovitve dela programa
- Ukazov za skok
- M-funkcij, npr. M2 ali M30.
- Priklicev ciklov
- Opozorila na podlagi blokiranih orodij


Zato samodejno risanje uporabljajte izključno pri programiranju kontur.

Krmiljenje ponastavi podatke o orodju, če ponovno odprete NC-program ali pritisnete gumb **RESET START**.

V programirni grafiki uporablja krmilni sistem različne barve:

- **modra:** povsem definiran konturni element
- **vijolična:** konturni element še ni v celoti definiran, npr. RND ga še lahko spremeni
- **svetlo-modra:** izvrtine in navoji
- **oker:** središčna pot orodja
- **rdeča:** hiter premik

**Dodatne informacije:** "Grafika pri FK-programiranju", Stran 176

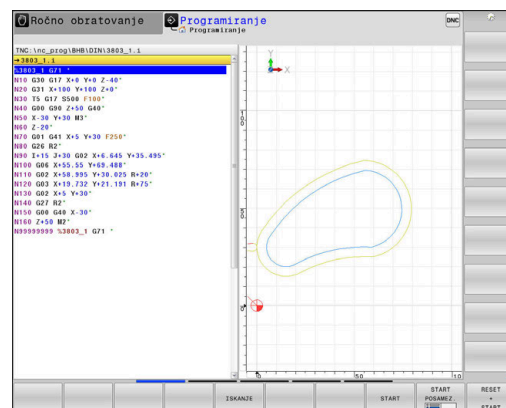

## Ustvarjanje programirne grafike za obstoječi NC-program

- ▶ S puščičnimi tipkami izberite NC-niz, do katerega želite ustvariti grafiko, ali pritisnite tipko **GOTO** in neposredno vnesite želeno številko niza



- ▶ Za ponastavitev do sedaj aktivnih podatkov o orodju in izdelavo grafike pritisnite gumb **RESET START**

 
### Ostale funkcije:

Gumb	Funkcija
	Ponastavitev do sedaj aktivne podatke o orodju. Izdelava programirne grafike
	Izdelava programirne grafike po nizih
	Izdelava celotne programirne grafike ali dopolnitev po možnosti <b>RESET START</b>
	Zaustavitev programirne grafike. Ta gumb se pojavi le v času, ko krmiljenje ustvarja programirno grafiko
	Izbira prikaza <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pogled od zgoraj</li> <li>■ Naris</li> <li>■ Stranski pogled</li> </ul>
	Prikaz in skrivanje poti orodja
	Prikaz in skrivanje poti orodja v hitrem teku

## Prikaz in skrivanje števil nizov



- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami.



- ▶ Prikaz števil nizov: gumb **ŠT. NIZA PRIKAŽI** nastavite na **ON**
- ▶ Skrivanje števil nizov: gumb **ŠT. NIZA PRIKAŽI** nastavite na **OFF**

## Brisanje grafike



- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami.

 


- ▶ Za brisanje grafike pritisnite gumb **BRISANJE GRAFIKE**

## Prikaz mrežnih črt



- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami.










- ▶ Za prikaz mrežnih črt pritisnite gumb **Prikaz mrežnih črt**.

## Povečanje ali pomanjšanje izseka

 Pogled grafike lahko sami določite.

- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami.


### Na voljo so naslednje funkcije:

 Gumb	Funkcija
 	Premik izseka
 	
	Pomanjšanje izseka
	Povečanje izseka
	Ponastavitev izseka

Z gumbom **RESET DELA** znova vzpostavite prvotno stanje izseka.

Prikazano grafiko lahko spreminjate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- Za premik prikazanega modela držite srednjo miškino tipko ali kolesce miške in premikajte miško. Če obenem pritisnete tipko Shift, lahko model premikate le vodoravno ali navpično.
- Za povečavo določenega območja s pritisnjeno levo tipko miške izberite območje. Ko spustite levo tipko miške, krmiljenje poveča prikaz.
- Z hitro povečanje ali pomanjšanje poljubnega območja kolesce miške zavrtite naprej ali nazaj.

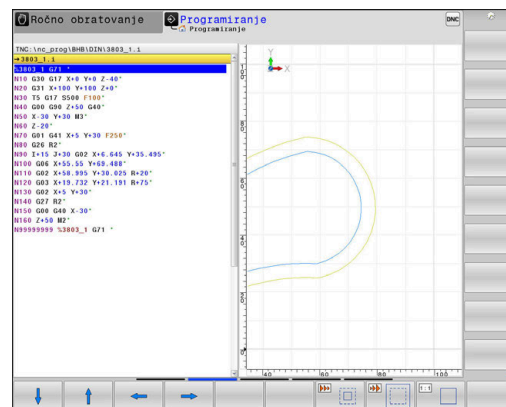

## 6.10 Sporočila o napakah







### Prikaz napak

Krmiljenje napake med drugim prikazuje pri:

- Napačnih navedbah
- Logičnih napakah v NC-programu
- Konturnih elementih, ki jih ni mogoče izvesti
- Nepravilni uporabi tipalnih sistemov
- Spremembe strojne opreme

Napako, ki se je pojavila, krmiljenje prikazuje v glavi.

Krmiljenje uporablja naslednje ikone in barve pisave za različne razrede napak:

Ikona	Barva pisave	Razred napake	Pomen
	Rdeča	Napaka Vrsta vprašanja	Krmiljenje prikaže pogovorno okno z možnostmi izbire, med katerimi morate izbrati. <b>Dodatne informacije:</b> "Izčrpna sporočila o napakah", Stran 206
	Rdeča	Napaka, ki zahteva ponastavitev	Krmiljenje je treba ponovno zagnati. Sporočila ni mogoče izbrisati.
	Rdeča	Napaka	Če želite nadaljevati, morate izbrisati sporočilo. Napako lahko izbrišete šele po odpravi vzroka.
	Rumena	Opozorilo	Nadaljujete lahko brez brisanja sporočila. Večino opozoril lahko izbrišete kadar koli, pri nekaterih opozorilih pa je treba najprej odpraviti vzrok.
	Modra	Informacije	Nadaljujete lahko brez brisanja sporočila. Informacije lahko izbrišete kadar koli.
	Zelena	Napotek	Nadaljujete lahko brez brisanja sporočila. Krmiljenje prikazuje napotek do naslednjega veljavnega pritiska tipke.

Vrstice preglednice so urejene po prioriteti. Krmiljenje sporočilo v glavi prikazuje tako dolgo, dokler ga ne izbrišete ali ga ne prekrije sporočilo višje prioritete (razred napak).

Dolga in večvrstična sporočila o napakah krmiljenje prikaže skrajšano. Popolne informacije o vseh napakah si lahko ogledate v oknu z napakami.

Sporočilo o napaki, ki vsebuje številko NC-niza, je posledica prejšnjega ali tega NC-niza.

### Odprite okno z napakami

Če odprete okno z napakami, prejmete vse celotne informacije o vseh prisotnih napakah.



- ▶ Pritisnite tipko **ERR**
- ▶ Krmiljenje odpre okno z napakami in povsem prikaže vse napake, ki so v čakalni vrsti.

## Izčrpna sporočila o napakah

Krmiljenje prikazuje možne vzroke za nastanek napake in možnosti za njeno odpravljanje:

- ▶ Odprite okno z napakami.
- ▶ Kazalec postavite na ustrezno sporočilo o napaki

DODATNE  
INFO

- ▶ Pritisnite gumb **DODATNE INFO**
- ▶ Krmiljenje odpre okno z informacijami za ugotavljanje vzrokov napak in njihovo odpravljanje.

DODATNE  
INFO

- ▶ Za izhod iz informacij: znova pritisnite gumb **DODATNE INFO**

## Sporočila o napakah z visoko prednostjo

Če se pri vklopu krmiljenja zaradi sprememb strojne opreme ali posodobitev pojavi sporočilo o napaki, krmiljenje samodejno odpre okno z napakami. Krmiljenje prikaže napako z vrsto vprašanja.

To napako lahko odpravite samo, da vprašanje potrdite s pomočjo ustreznega gumba. Po potrebi krmiljenje nadaljuje s pogovornim oknom, dokler vzrok ali odpravljanje napake ni jasno določeno.

### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

Če pride izjemoma do **Napaka pri obdelavi podatkov**, krmiljenje samodejno odpre okno z napakami. Take napake ne morete odpraviti.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Zaustavite krmiljenje
- ▶ Ponovni zagon

## Gumb INTERNA INFO

Ko pritisnete gumb **INTERNA INFO**, se prikažejo informacije sporočila o napaki, ki so pomembne samo pri servisu.



- ▶ Odprite okno z napakami.
- ▶ Kazalec postavite na ustrezno sporočilo o napaki

INTERNA  
INFO

- ▶ Pritisnite gumb **INTERNA INFO**
- ▶ Krmiljenje odpre okno z notranjimi informacijami o napaki.

INTERNA  
INFO


 
 

- ▶ Za izhod iz podrobnosti: znova pritisnite gumb **INTERNA INFO**

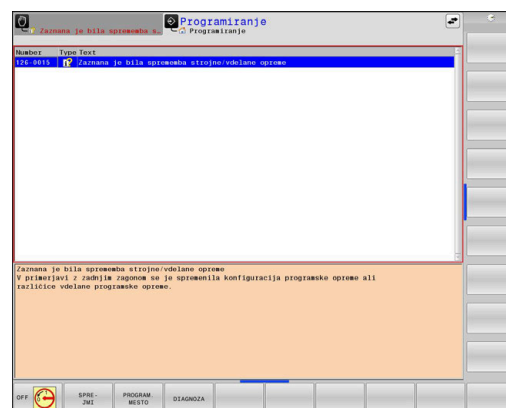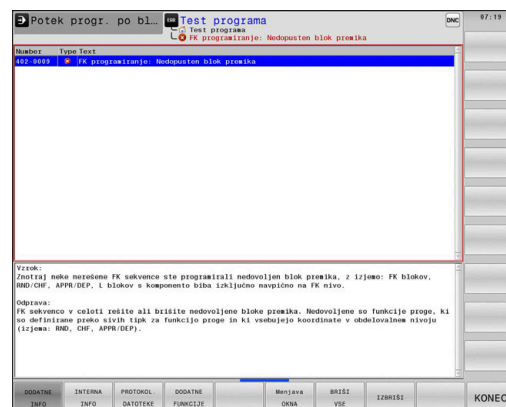

## Gumb ZDRUŽEVANJE


 



Če aktivirate gumb **ZDRUŽEVANJE**, krmiljenje prikaže vsa opozorila in sporočila o napakah z isto številko napake v eni vrstici okna z napakami. Na ta način postane seznam sporočil krajši in preglednejši.

Sporočila o napakah združite na naslednji način:

-  ▶ Odprite okno z napakami
-  ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **ZDRUŽEVANJE**
  - ▶ Krmiljenje združi enaka opozorila in sporočila o napakah.
  - ▶ Pogostost posameznih sporočil se nahaja v oklepajih posamezne vrstice.
-  ▶ Pritisnite gumb **NAZAJ**

## Gumb SAMOD.-VKLOP

Z gumbom **SAMOD.-VKLOP** lahko vnesete številke napak, ki takoj ob nastanku napake shranijo servisno datoteko.

-  ▶ Odprite okno z napakami
-  ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **SAMOD.-VKLOP**
  - ▶ Krmiljenje odpre pojavno okno **Aktivacija samodejnega shranjevanja**.
  - ▶ Določanje vnosa
    - **Številka napake:** vnesite ustrezno številko napake
    - **Aktivno:** nastavite kljukico, servisna datoteka bo ustvarjena samodejno
    - **Opomba:** po potrebi k številki napake vnesite komentar
-  ▶ Pritisnite gumb **SHRANJEV.**
  - ▶ Krmiljenje pri nastanku shranjene številke napake samodejno shrani servisno datoteko.
-  ▶ Pritisnite gumb **NAZAJ**

## Brisanje napak



Pri izbiri ali ponovnem zagonu NC-programa lahko krmiljenje obstoječa opozorila in sporočila o napakah samodejno izbriše. Ali bo to samodejno brisanje izvedeno, vaš proizvajalec stroja določi v izbirnem strojnem parametru **CfgClearError** (št. 130200).

V stanju dobave krmiljenja bodo opozorila in sporočila o napakah v načinoma delovanja **Programski test** in **Programiranje** samodejno izbrisana iz okna z napakami. Sporočila v načinih delovanja stroja ne bodo izbrisana.

### Brisanje napak izven okna z napakami:



- ▶ Pritisnite tipko **CE**
- ▶ Krmiljenje izbriše v glavi prikazane napake ali napotke.



V nekaterih načinih tipke **CE** ne morete uporabiti za brisanje napak, ker je tipka dodeljena drugim funkcijam.

### Brisanje napak

- ▶ Odprite okno z napakami.
- ▶ Kazalec postavite na ustrezno sporočilo o napaki

BRISANJE

- ▶ Pritisnite gumb **BRISANJE**

BRIŠI  
VSE

- ▶ Alternativno brisanje vseh napak: pritisnite gumb **BRIŠI VSE**



Napake ne morete izbrisati, če ne morete odstraniti vzroka. V tem primeru se sporočilo o napaki ohrani.

## Dnevnik napak

Krmiljenje shranjuje napake in pomembne dogodke, npr. zagon sistema, v dnevnik napak. Velikost dnevnika napak je omejena. Ko je dnevnik napak poln, krmiljenje uporabi drugo datoteko. Ko je tudi ta polna, se prvi dnevnik napak izbriše in znova zapiše itd. Po potrebi z **AKTUAL. DATOTEKA** preklopite na **PREJŠNJA DATOTEKA**, da si ogledate zgodovino.

- ▶ Odprite okno z napakami

PROTOKOL  
DATOTEKE

- ▶ Pritisnite gumb **PROTOKOL. DATOTEKE**

PROTOKOL  
NAPAK

- ▶ Odpiranje protokola napak: pritisnite gumb **PROTOKOL NAPAK**

PREJŠNJA  
DATOTEKA

- ▶ Po potrebi nastavitev prejšnjega dnevnika napak: pritisnite gumb **PREJŠNJA DATOTEKA**

AKTUAL  
DATOTEKA





- ▶ Če želite nastaviti trenutni dnevnik, pritisnite gumb **AKTUAL. DATOTEKA**

Najstarejši vnos napake v dnevniku je na začetku in zadnji vnos na koncu datoteke.










## Dnevnik tipk

Krmiljenje shranjuje vnose tipk in pomembne dogodke (npr. zagon sistema) v dnevnik tipk. Velikost dnevnika tipk je omejena. Ko je dnevnik tipk poln, sistem preklopi na drug dnevnik tipk. Ko je tudi ta polna, se prvi dnevnik tipk izbriše in znova zapiše itd. Po potrebi z **AKTUAL. DATOTEKA** preklopite na **PREJŠNJA DATOTEKA**, da si ogledate zgodovino vnosov.

-  ▶ Pritisnite gumb **PROTOKOL. DATOTEKE**
-  ▶ Za odpiranje dnevnika tipk pritisnite gumb **PROTOKOL TIPK**
-  ▶ Če želite nastaviti prejšnji dnevnik tipk, pritisnite gumb **PREJŠNJA DATOTEKA**
-  ▶ Če želite nastaviti trenutni dnevnik tipk, pritisnite gumb **AKTUAL. DATOTEKA**

Krmiljenje shrani vse tipke, ki jih med upravljanjem pritisnete na nadzorni plošči, v dnevnik tipk. Najstarejši vnos je na začetku in najmlajši na koncu datoteke.

## Pregled tipk in gumbov za prikaze dnevnika

Gumbi/tipke	Funkcija
	Skok na začetek dnevnika tipk
	Skok na konec dnevnika tipk
	Isk. besed.
	Trenutni dnevnik tipk
	Prejšnji dnevnik tipk
	Vrstica naprej/nazaj
	
	Nazaj na glavni meni

## Napotki

Pri napačnem upravljanju, ko npr. pritisnete nedovoljeno tipko ali vnesete vrednost zunaj dovoljenega obsega, vas krmiljenje na to opozori z napotkom v glavi. Krmiljenje zapre okno z napotki ob naslednjem veljavnem vnosu.


 

 
## Shranjevanje servisnih datotek

Po potrebi lahko shranite aktualno stanje krmiljenja in ga predate serviserju, da ga lahko oceni. Pri tem se shrani skupina servisnih datotek (dnevnik napak in tipk ter druge datoteke z informacijami o trenutnem stanju stroja in obdelovanju).

**i** Da omogočite pošiljanje servisnih datotek prek E-pošte, krmiljenje v servisno datoteko shrani samo aktivne NC-programe z velikostjo do 10 MB. Večji NC-programi pri ustvarjanju servisne datoteke ne bodo shranjeni.



Če funkcijo **SHRANJ. SERVISNIH DATOTEK** večkrat ponovite z enakim imenom datoteke, se bo prej shranjena skupina servisnih datotek prepisala. Zato pri ponovni izvedbi funkcije uporabite drugo ime datoteke.

### Shranjevanje servisnih datotek

-  ▶ Odprite okno z napakami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROTOKOL. DATOTEKE**
-  ▶ Pritisnite gumb **SHRANJ. SERVISNIH DATOTEK**  
 > Krmiljenje odpre pojavno okno, v katerem lahko vnesete ime za servisno datoteko ali celotno pot do nje.
-  ▶ Pritisnite gumb **V redu**  
 > Krmiljenje shrani servisno datoteko.

### Zapiranje okna z napakami

Za ponovno zapiranje okna z napakami sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **KONEC**
-  ▶ Alternativno: pritisnite tipko **ERR**  
 > Krmiljenje zapre okno z napakami.

## 6.11 Kontekstualni sistem za pomoč TNCguide

### Uporaba



Če želite uporabljati **TNCguide**, morate datoteke s pomočjo prenesti z domače strani podjetja HEIDENHAIN.

**Dodatne informacije:** "Prenos najnovjših datotek s pomočjo", Stran 216

Kontekstualni sistem za pomoč **TNCguide** vsebuje uporabniško dokumentacijo v HTML-obliki. Funkcijo **TNCguide** priključite s pritiskom tipke **HELP**, pri tem pa krmiljenje delno odvisno od situacije neposredno prikaže ustrezno informacijo (kontekstualni priklic). Če urejate NC-niz in pritisnete tipko **HELP**, se praviloma pomaknete na točno tisto mesto v dokumentaciji, na katerem je ustrezna funkcija opisana.



Krmiljenje praviloma poskusi zagnati funkcijo **TNCguide** v tistem jeziku, ki ste ga nastavili kot jezik v pogovornih oknih. Če potrebna različica jezika manjka, potem krmiljenje odpre angleško različico.


Naslednje uporabniške dokumentacije so na voljo v funkciji **TNCguide**:

- Uporabniški priročnik za programiranje z navadnim besedilom (**BHBKlartext.chm**)
- Uporabniški priročnik Programiranje DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Uporabniški priročnik Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov (**BHBoperate.chm**)
- Uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave (**BHBcycle.chm**)
- Uporabniški priročnik Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje (**BHBtchprobe.chm**)
- Po potrebi uporabniški priročnik aplikacije **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Seznam vseh NC-sporočil o napakah (**errors.chm**)

Poleg tega je na voljo še knjižna datoteka **main.chm**, v kateri so zbrane vse obstoječe datoteke CHM.



Po potrebi lahko proizvajalec stroja v **TNCguide** namesti še dokumentacijo, specifično za stroj. Ti dokumenti so v tem primeru v datoteki **main.chm** prikazani kot posebna knjižna datoteka.

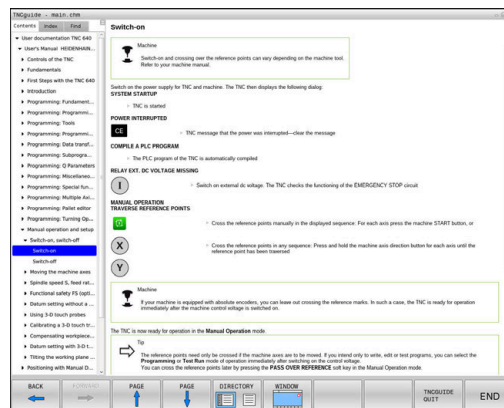

## Delo s funkcijo TNCguide

### Priklic funkcije TNCguide

Za zagon funkcije **TNCguide** je na voljo več možnosti:

- S tipko **HELP**
- Če ste pred tem kliknili simbol za pomoč, ki je spodaj desno na zaslonu, z miško kliknite gumb
- V upravljanju datotek odprite datoteko s pomočjo (CHM-datoteka). Krmiljenje lahko odpre vsako poljubno datoteko CHM, tudi če ta ni shranjena na internem pomnilniku krmiljenja



V programirnem mestu Windows se funkcija **TNCguide** odpre v sistemsko določenem standardnem brskalniku.


Za mnoge gumbje je na voljo kontekstualno občutljiv priklic, kar omogoča, da se premaknete neposredno k opisu funkcije posameznih gumbov. Ta funkcija je na voljo samo pri upravljanju z miško.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Izberite orodno vrstico, v kateri je prikazan zeleni gumb.
- ▶ Z miško kliknite na simbol za pomoč, ki ga krmiljenje prikazuje neposredno desno nad orodno vrstico
- ▶ Kazalec miške se spremeni v vprašaj.
- ▶ Z vprašajem kliknite na gumb, za katerega potrebujete pojasnilo o funkciji
- ▶ Krmiljenje odpre funkcijo **TNCguide**. Če vstopno mesto za izbrani gumb ne obstaja, krmiljenje odpre knjižno datoteko **main.chm**. Želena razlago lahko poiščete z iskanjem po celotnem besedilu ali ročno prek krmilnih tipk.

Kontekstualni priklic je na voljo tudi, ko urejate NC-niz:

- ▶ Izberite poljubni NC-niz.
- ▶ Označevanje zelene besede
- ▶ Pritisnite tipko **HELP**
- ▶ Krmiljenje zažene sistem pomoči in prikaže opis aktivnih funkcij. To ne velja za dodatne funkcije ali cikle proizvajalca stroja.

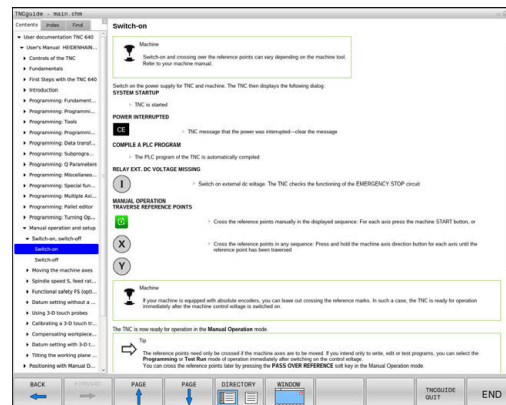




 
 




 





 
## Pomikanje po TNCguide

Pomikanje po funkciji **TNCguide** je najenostavnejše z miško. Na levi strani je prikazano kazalo. S klikom na trikotnik, ki je obrnjen v desno, lahko priključete poglavje, ki leži pod njim, ali pa s klikom neposredno na posamezni vnos odprete ustrezno stran. Upravljanje je enako kot v Windows Explorerju.

Mesta v besedilu s povezavami so podčrtana in obarvana modro. Klik na povezavo odpre ustrezno stran.

TNCguide lahko upravljate tudi s tipkami in gumbi. Naslednja preglednica vsebuje pregled ustreznih funkcij tipk.

Gumb	Funkcija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivno je kazalo vsebine na levi strani: izberite vnos nad ali pod njim.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivno je okno z besedilom na desni strani: če se besedilo ali slike ne prikažejo v celoti, stran premaknite navzdol ali navzgor.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kazalo vsebine na levi je aktivno: odprite kazalo.</li> <li>Besedilno okno na desni strani je aktivno: brez funkcije</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivno je kazalo vsebine na levi strani: zaprite kazalo</li> <li>Besedilno okno na desni strani je aktivno: brez funkcije</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kazalo vsebine na levi je aktivno: s puščično tipko prikažite izbrano stran</li> <li>Besedilno okno na desni strani je aktivno: če je puščica na povezavi, potem skok na stran, do katere vodi povezava</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kazalo vsebine na levi strani je aktivno: preklop med zavihki za prikaz kazala, iskanega gesla in funkcijo iskanja po celotnem besedilu ter preklop na desno stran zaslona.</li> <li>Besedilno okno na desni strani je aktivno: skok nazaj v levo okno</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivno je kazalo vsebine na levi strani: izberite vnos nad ali pod njim.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besedilno okno na desni strani je aktivno: skok na naslednjo povezavo</li> </ul>
	Izberite nazadnje prikazano stran.
	Listanje naprej, če ste večkrat uporabili funkcijo <b>Izbira nazadnje prikazane strani</b>
	Pomik na prejšnjo stran.
	Pomik na naslednjo stran.

Gumb	Funkcija
	Prikaz/skrivanje kazala.
	Preklop med celozaslonskim prikazom in prikazom v oknu. Pri zmanjšanem prikazu je viden samo del krmilnega vmesnika
	Prikaz se samodejno prilagaja krmilni aplikaciji, da lahko pri odprti funkciji <b>TNCguide</b> uporabljate krmiljenje. Če je izbran celozaslonski prikaz, krmiljenje pred preklopom prikaza samodejno zmanjša velikost okna
	Izhod iz funkcije <b>TNCguide</b>

### Kazalo gesel

Najpomembnejša gesla so navedena v kazalu gesel (zavihek **Index**) in jih lahko neposredno izberete s klikom miške ali s puščičnimi tipkami.

Leva stran je aktivna.



- ▶ Izberite zavihek **Kazalo**.
- ▶ S puščičnimi tipkami ali miško se premaknite na zeleno geslo  
Izbirno:
  - ▶ Vnesite začetne črke
  - > Krmiljenje sinhronizira imenik gesel glede na vneseno besedilo, da lahko geslo hitreje poiščete na prikazanem seznamu.
- ▶ S tipko **ENT** prikažite informacije o izbranem geslu.

### Iskanje po celotnem besedilu

V zavihku **Iskanje** je na voljo možnost, da izberete iskanje določene besede v celotni funkciji **TNCguide**.

Leva stran je aktivna.



- ▶ Izberite zavihek **Iskanje**
- ▶ Aktivirajte polje za vnos **Iskanje**:
- ▶ Vnesite besedo, ki jo želite poiskati
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje prikaže vsa najdena mesta, ki vsebujejo to besedo.
- ▶ S puščičnimi tipkami se premaknite na želeno mesto
- ▶ S tipko **ENT** prikažite izbrano mesto.



Iskanje po celotnem besedilu je mogoče samo za posamezno besedo.

Ko aktivirate funkcijo **Samo iskanje po naslovih**, krmiljenje preišče samo vse naslove, ne celotna besedila. Funkcijo aktivirate z miško ali z izbiranjem ter naknadno potrditvijo s preslednico.

## Prenos najnovjših datotek s pomočjo

Datoteke s pomočjo, ki so prilagojene posamezni programski opremi krmiljenja, lahko poiščete na domači strani podjetja HEIDENHAIN:

**[http://content.heidenhain.de/doku/tnc\\_guide/html/en/index.html](http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html)**

Do ustrezne datoteke s pomočjo se lahko pomikate kot sledi:

- ▶ Krmiljenja TNC
- ▶ Serija, npr. TNC 600
- ▶ Želena številka NC-programске opreme, npr. TNC 640 (34059x-17)



Podjetje HEIDENHAIN je poenostavilo shemo izdajanja različic od različice NC-programске opreme 16:

- Obdobje izdaje določa številko različice.
- Vse vrste krmilnega sistema v obdobju izdaje imajo enako številko različice.
- Številka različice mest programiranja ustreza številki različice NC-programске opreme.

- ▶ V preglednici **Spletna pomoč (TNCguide)** izberite zeleno jezikovno različico
- ▶ Prenesite datoteko ZIP
- ▶ Estrahirajte datoteko ZIP
- ▶ Estrahirane datoteke CHM prenesite v krmiljenje v imenik **TNC:-\tncguide\de** ali v podimenik za ustrezni jezik



Če datoteke CHM s **TNCremo** prenesete v krmiljenje, pri tem izberite binarni način za datoteke s končnico **.chm**.

Jezik	TNC-imenik
Nemščina	TNC:\tncguide\de
Angleščina	TNC:\tncguide\en
Češčina	TNC:\tncguide\cs
Francoščina	TNC:\tncguide\fr
Italijanščina	TNC:\tncguide\it
Španščina	TNC:\tncguide\es
Portugalščina	TNC:\tncguide\pt
Švedščina	TNC:\tncguide\sv
Danščina	TNC:\tncguide\da
Finščina	TNC:\tncguide\fi
Nizozemščina	TNC:\tncguide\nl
Poljščina	TNC:\tncguide\pl
Madžarščina	TNC:\tncguide\hu
Ruščina	TNC:\tncguide\ru
Kitajščina (poenostavljena)	TNC:\tncguide\zh
Kitajščina (tradicionalna)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovenščina	TNC:\tncguide\sl



<b>Jezik</b>	<b>TNC-imenik</b>
Norveščina	TNC:\tncguide\no
Slovaščina	TNC:\tncguide\sk
Korejščina	TNC:\tncguide\kr
Turščina	TNC:\tncguide\tr
Romunščina	TNC:\tncguide\ro



# 7

**Dodatne funkcije**

## 7.1 Vnos dodatnih funkcij M in ZAUSTAVITEV

### Osnove

Z dodatnimi funkcijami krmiljenja, imenovanimi tudi funkcije M, upravljate

- potek programa, npr. prekinitvev poteka programa
- strojne funkcije, kot so vklop in izklop vrtenja vretena in hladila
- podajanje orodja

Na koncu poziciornega niza ali v posebnem NC-nizu lahko vnesete največ štiri dodatne funkcije M. Krmiljenje prikaže pogovorno okno:

#### Dodatna funkcija M ?

Običajno v pogovorno okno vnesete samo številko dodatne funkcije. Pri nekaterih dodatnih funkcijah se pogovorno okno nadaljuje, kar omogoča vnos parametrov k tem funkcijam.

V načinih delovanja **Ročno obratovanje** in **El. ročno kolo** vnašate dodatne funkcije z gumbom **M**.

### Delovanje dodatnih funkcij

Ne glede na programirano zaporedje so nekatere dodatne funkcije aktivne na začetku NC-niza, nekatere pa na koncu.

Dodatne funkcije delujejo od NC-niza, v katerem so bile priklicane.

Nekatere dodatne funkcije delujejo po nizih in torej samo v NC-nizu, v katerem je dodatna funkcija programirana. Če dodatna funkcija deluje modalno, morate to dodatno funkcijo v naslednjem NC-nizu znova odstraniti, npr. z možnostjo **M8** vklopljeno hladilno sredstvo ponovno izklopite z možnostjo **M9**. Če so ob koncu programa dodatne funkcije še vedno aktivne, krmiljenje prekliče dodatne funkcije.



Če je v NC-nizu programiranih več funkcij M, se izvedejo po naslednjem zaporedju:

- Funkcije M, ki delujejo na začetku niza, se izvedejo pred funkcijami, ki delujejo na koncu niza
- Če vse funkcije M delujejo na začetku ali koncu niza, se funkcije izvedejo v programiranem zaporedju

### Vnos dodatne funkcije v niz ZAUSTAVITEV

Programirani niz **ZAUSTAVITEV** prekine potek programa ali programski test, npr. za preverjanje orodja. V nizu **ZAUSTAVITEV** lahko programirate dodatno funkcijo M:

STOP

- ▶ Za programiranje prekinitve potek programa pritisnite tipko **ZAUSTAVITEV**
- ▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo **M**

### Primer

N87 G38\*

## 7.2 Dodatne funkcije za nadzor teka programa, vreteno in hladilo

### Pregled



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja lahko vpliva na delovanje dodatnih funkcij, navedenih v nadaljevanju.


M	Delovanje	Delovanje	na začetku stavka	na koncu stavka
M0	ZAUSTAVITEV programskega teka ZAUSTAVITEV vretena			■
M1	Izbirna ZAUSTAVITEV teka programa po potrebi ZAUSTAVITEV vretena po potrebi ZAUSTAVITEV hladila (funkcijo določi proizvajalec stroja)			■
M2	ZAUSTAVITEV poteka programa ZAUSTAVITEV vretena Izklop hladila Vrnitev na niz 1 Izbris prikaza stanja Obseg delovanja funkcije je odvisen od strojnega parametra <b>resetAt</b> (št. 100901)			■
M3	VKLOP vretena v smeri urnih kazalcev		■	
M4	VKLOP vretena v nasprotni smeri urnih kazalcev		■	
M5	ZAUSTAVITEV vretena			■
M8	VKLOP hladila		■	
M9	IZKLOP hladila			■
M13	VKLOP vretena v smeri urnih kazalcev VKLOP hladila		■	
M14	VKLOP vretena v nasprotni smeri urnih kazalcev VKLOP hladila		■	
M30	Kot M2			■

## 7.3 Dodatne funkcije za koordinatne vnose

### Programiranje koordinat, odvisnih od stroja: M91/M92

#### Ničelna točka merila

Referenčna oznaka na merilu določa položaj ničelne točke merila.

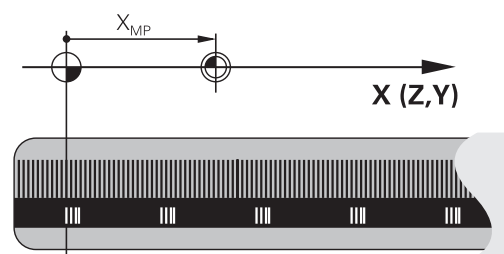

#### Ničelna točka stroja

Ničelna točka stroja je potrebna za:

- Določitev omejitev območja premikanja (končno stikalo programske opreme)
- primik na nespremenljive strojne položaje (npr. položaj za zamenjavo orodja)
- določitev izhodiščne točke obdelovanca

Proizvajalec stroja za vsako os v strojnem parametru navede razdaljo med ničelno točko stroja in ničelno točko merila.

#### Standardno delovanje

Krmiljenje izpelje koordinate iz ničelne točke obdelovanca.

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

#### Delo z M91 – ničelna točka stroja

Če naj se koordinate v pozicionirnih nizih navezujejo na ničelno točko stroja, v te NC-nize vnesite M91.

**i** Če v NC-nizu z dodatno funkcijo **M91** programirate inkrementalne koordinate, se koordinate nanašajo na nazadnje programiran položaj s funkcijo **M91**. Če aktivni NC-program ne vsebuje programiranega položaja s funkcijo **M91**, se koordinate nanašajo na trenutni položaj orodja.

Krmiljenje prikazuje vrednosti koordinat glede na ničelno točko stroja. Na prikazu stanja preklopite prikaz koordinat na REF.

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

**Delo z M92 – referenčna točka stroja**

Upoštevajte priročnik za stroj!

Dodatno k ničelni točki stroja lahko proizvajalec stroja kot referenčno točko stroja določi še en dodaten nespremenljiv strojni položaj.

Proizvajalec stroja določi za vsako os razdaljo med izhodiščno točko stroja in ničelno točko stroja.

Če se koordinate v pozicionirnih nizih navezujejo na referenčno točko stroja, v te NC-nize vnesite M92.



Tudi z **M91** ali **M92** krmiljenje pravilno izvede popravek polmera. Dolžina orodja pri temu **ni** upoštevana.

**Delovanje**

M91 in M92 delujeta samo v NC-nizih, v katerih je programirana funkcija M91 ali M92.


M91 in M92 delujeta na začetku niza.

**Izhodiščna točka obdelovanca**

Če se koordinate vedno navezujejo na ničelno točko stroja, je mogoče blokirati določitev referenčnih točk za eno ali več osi.

Če je določanje referenčne točke blokirano za vse osi, krmiljenje v načinu **Ročno obratovanje** ne prikaže gumba **NAVEZNA TOČKA**.

Na sliki sta prikazana koordinatna sistema z ničelno točko stroja in obdelovanca.

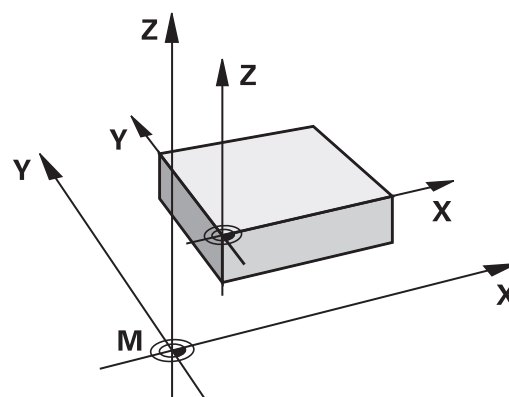**M91/M92 v načinu Programski test**

Če želite premike funkcije M91/M92 tudi grafično simulirati, morate aktivirati nadzor delovnega območja in prikazati surovec glede na določeno referenčno točko.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## Premik na položaje v nezavrtenih koordinatnih sistemih vnosa pri zavrteni obdelovalni ravnini: M130

### Standardne lastnosti pri zavrteni obdelovalni ravnini

Krmiljenje povezuje koordinate v pozicionirnih nizih z zavrtenim koordinatnim sistemom obdelovane ravnine.

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem obdelovalne ravnine WPL-CS", Stran 84

### Delo z M130

Krmiljenje povezuje koordinate v nizih za premočrtno premikanje kljub aktivni zavrteni obdelovalni ravnini z nezavrtenim koordinatnim sistemom vnosa.

Možnost **M130** preze izključno funkcijo **obračanje ovdelov. ravni**, upošteva pa vse aktivne transformacije pred in po vrtenju. To pomeni, da krmiljenje pri izračunu upošteva položaj osnega kota rotacijskih osi, ki se ne nahajajo v ničelnem položaju.

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem za vnos I-CS", Stran 86

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Dodatna funkcija **M130** je aktivna samo po nizih. Naslednje obdelave krmiljenje izvede ponovno v zavrtenem koordinatnem sistemu obdelovalnih ravnin **WPL-CS**. Med obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ S pomočjo simulacije preverite potek in položaje

### Napotki za programiranje

- Funkcija **M130** je dovoljena samo pri aktivni funkciji **obračanje ovdelov. ravni**.
- Če je funkcija **M130** kombinirana s priklicem cikla, krmiljenje izvajanje prekine s sporočilom o napaki.

### Delovanje

Funkcija **M130** je dejavna po nizih za nize za premočrtno premikanje brez popravka polmera orodja.




## 7.4 Dodatne funkcije za delovanje poti

### Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97

#### Standardno delovanje

Krmiljenje na zunanji rob postavi prehodni krog. Pri zelo majhnih konturnih stopnjah bi orodje s tem poškodovalo konturo


Na takih mestih krmiljenje prekine potek programa in prikaže sporočilo o napaki **Tool radius too large**.

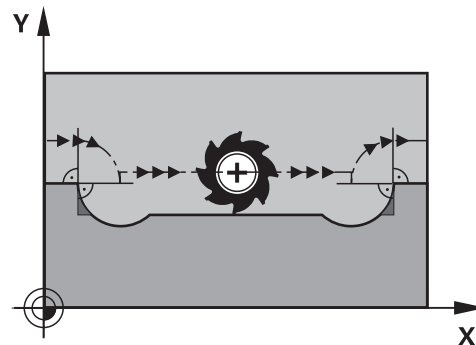

#### Delo z M97

Krmiljenje ugotovi stičišče proge za konturne elemente – kot pri notranjih robovih – in premakne orodje prek te točke.

Funkcijo **M97** programirajte z NC-nizom, v katerem je določena točka zunanjega roba.

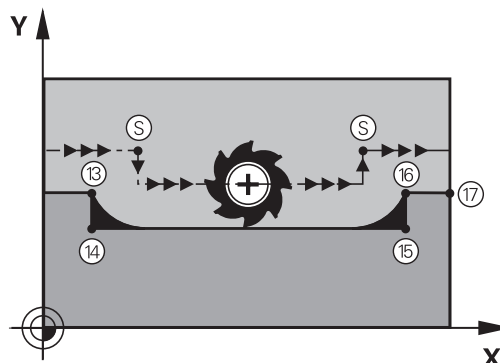

**i** Namesto funkcije **M97** podjetje HEIDENHAIN priporoča zmogljivejšo funkcijo **M120** (možnost št. 21) **Dodatne informacije:** "Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120 ", Stran 230

#### Delovanje

Funkcija **M97** deluje samo v NC-nizu, v katerem je programirana funkcija **M97**.

**i** Rob konture krmiljenje v funkciji **M97** obdelava le delno. Po potrebi je treba rob konture dodatno obdelati z manjšim orodjem.

#### Primer


N50 G99 G01 ... R+20*	Večji polmer orodja
...	
N130 X ... Y ... F ... M97*	Primik na konturno točko 13
N140 G91 Y-0,5 ... F ...*	Obdelava majhnih konturnih stopenj 13 in 14
N150 X+100 ...*	Primik na konturno točko 15
N160 Y+0,5 ... F ... M97*	Obdelava majhnih konturnih stopenj 15 in 16
N170 G90 X ... Y ... *	Primik na konturno točko 17

## Popolna obdelava odprtih konturnih robov: M98

### Standardno delovanje


Krmiljenje na notranjih robovih ugotovi sečišče poti pri rezkanju in orodje s te točke premakne v novo smer.

Če je kontura na robovih odprta, lahko pride do nepopolne obdelave:

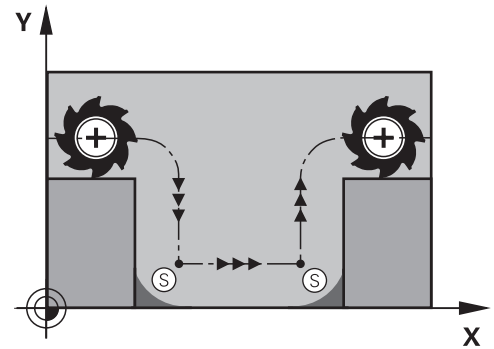

### Delo z M98

Z dodatno funkcijo **M98** premakne krmiljenje orodje tako daleč, da lahko obdela vsako konturno točko:

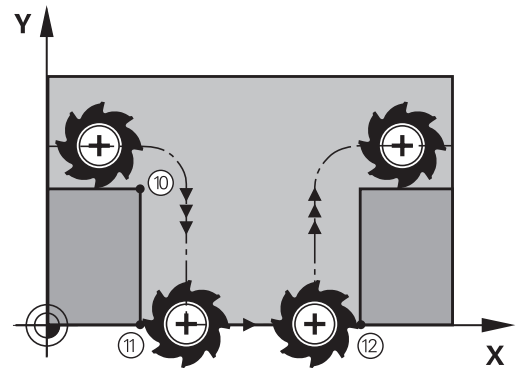

### Delovanje

**M98** deluje samo v NC-nizih, v katerih je programiran **M98**.

Funkcija **M98** deluje na koncu niza.

### Primer: zaporedni primiki na konturne točke 10, 11 in 12

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ...*
```

```
N110 X ... G91 Y ... M98*
```

```
N120 X+ ...*
```

## Faktor pomika pri spuščanju: M103

### Standardno delovanje

Krmiljenje premakne orodje neodvisno od smeri premikanja z zadnjim programiranim pomikom.

### Delo z M103

Če se orodje premika v negativni smeri orodne osi, krmiljenje zmanjša pomik pri podajanju orodja. Pomik pri vvodu FZMAX se izračuna iz zadnjega programiranega pomika FPROG in faktorja F%:  
 $FZMAX = FPROG \times F\%$

### Vnos M103

Če v pozicionirni niz vnesete funkcijo **M103**, krmiljenje nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti faktor F.

### Delovanje

Funkcija **M103** deluje na začetku niza.

Preklic funkcije **M103**: znova programirajte **M103** brez faktorja.



Funkcija **M103** deluje tudi pri zavrtenem koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine **WPL-CS**. V tem primeru zmanjšanje pomika deluje pri primikih po navidezni orodni osi **VT**.

### Primer

Pomik pri vvodu znaša 20 % pomika v ravnini.

...	Dejanski pomik pri podajanju orodja (mm/min):
<b>N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20*</b>	500
<b>N180 Y+50*</b>	500
<b>N190 G91 Z-2,5*</b>	100
<b>N200 Y+5 Z-5*</b>	141
<b>N210 X+50*</b>	500
<b>N220 G90 Z+5*</b>	500

## Pomik v mm/vrtljaj vretena: M136

### Standardno delovanje

Krmiljenje premika orodje s pomikom F v mm/min, ki je določen v NC-programu

### Delo z M136



V NC-programih z enoto palec funkcija **M136** v kombinaciji s **FU** ali **FZ** ni dovoljena.

Pri aktivni funkciji **M136** vreteno obdelovanca ne sme biti krmiljeno.

**M136** v kombinaciji z umerjenostjo vretena ni možna. Ker pri usmerjenosti vretena ni prisotno število vrtljajev, krmiljenje ne more izračunati pomika.

S funkcijo **M136** krmiljenje orodja ne premika v mm/min, temveč s pomikom F v mm/vrtljaj vretena, določenem v NC-programu. Če število vrtljajev spremenite s potenciometrom, krmiljenje samodejno prilagodi pomik.

### Delovanje

Funkcija **M136** deluje na začetku niza.

Funkcijo **M136** prekličete, ko programirate funkcijo **M137**.

## Hitrost pomika pri krožnih lokih: M109/M110/M111

### Standardno delovanje

Krmiljenje programirano hitrost pomika naveže na pot središča orodja.

### Delo pri krožnih lokih z M109

Krmiljenje vzdržuje pri notranjih in zunanjih obdelavah enakomeren pomik krožnih lokov na rezilu orodja.

### NAPOTEK

#### Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec

Ko je funkcija **M109** aktivna, krmiljenje pri obdelavi zelo majhnih zunanjih robov (oster kot) pomik deloma poviša zelo drastično. Med izvajanjem obstaja nevarnost loma orodja in poškodbe obdelovanca!

- ▶ Funkcije **M109** ne uporabljajte pri obdelavi zelo majhnih zunanjih robov (oster kot)

### Delo pri krožnih lokih z M110

Krmiljenje vzdržuje enakomeren pomik pri krožnih lokih samo pri notranji obdelavi. Pri zunanji obdelavi krožnega loka se ne izvaja prilagajanje pomika.



Če funkcijo **M109** ali funkcijo **M110** določite pred priklicem obdelovalnega cikla s številko nad 200, deluje prilagoditev pomika tudi pri krožnicah v teh obdelovalnih ciklih. Na koncu ali po prekinitvi obdelovalnega cikla se znova vzpostavi začetno stanje.

### Delovanje

Funkciji **M109** in **M110** delujeta na začetku niza. Funkciji **M109** in **M110** ponastavite s funkcijo **M111**.

## Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120

### Standardno delovanje

Če je premer orodja večji od konturne stopnje s popravljenim polmerom, krmiljenje prekine programski tek in prikaže sporočilo o napaki. Funkcija **M97** prepreči prikaz sporočila o napaki, povzroči pa označevanje prostega rezanja in dodatno zamakne kot.


**Dodatne informacije:** "Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97", Stran 225

Pri rezih v ozadju lahko krmiljenje poškoduje konturo.

### Delo z M120

Krmiljenje preveri konturo s popravljenim polmerom zaradi morebitnih spodrezavanj in prekrivanj ter izračuna pot orodja od trenutnega NC-niza dalje. Mesta, na katerih bi orodje lahko poškodovalo konturo, ostanejo neobdelana (na sliki so temneje obarvana). Funkcijo **M120** lahko uporabljate tudi za to, da digitaliziranim podatkom ali podatkom iz zunanjega programirnega sistema dodate popravek polmera. Na ta način kompenzirate odstopanja od teoretičnega polmera orodja.

Število NC-nizov, ki bodo izračunani vnaprej, (največ 99), določite s funkcijo **LA** (angl. **L**ook **A**head: načrtovanje vnaprej) za funkcijo **M120**. Večje je izbrano število NC-nizov, ki jih krmiljenje izračuna vnaprej, toliko počasnejša je obdelava nizov.

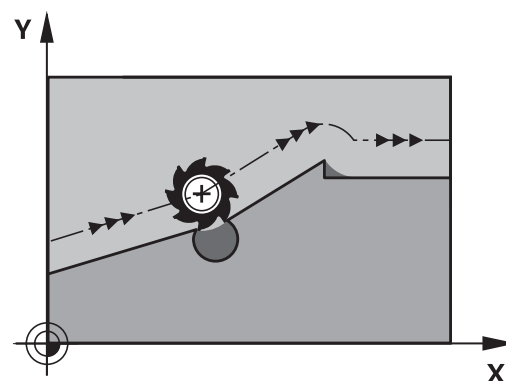

### Vnos

Če definirate pozicionirni niz **M120**, krmiljenje nadaljuje pogovorno okno in vpraša po številu NC-nizov **LA**, ki naj jih izračuna vnaprej.

### Delovanje

Funkcijo **M120** programirajte v NC-nizu, ki vsebuje tudi popravek polmera **G41** ali **G42**. Na ta način dosežete stalen in pregleden postopek programiranja. Naslednje NC-sintakse deaktivirajo funkcijo **M120**:

- **G40**
- **M120 LA0**
- **M120 brez LA**
- **%**
- Cikel **G80** ali funkcije **PLANE**

**M120** deluje na začetku niza in deluje tudi po ciklih za rezkanje.

**Omejitve**

- Po zunanji ali notranji zaustavitvi se lahko samo s premikom niza znova premaknete na konturo. Pred premikom niza odpravite **M120**, v nasprotnem primeru krmiljenje prikaže sporočilo o napaki.
- Če se tangencialno premaknete na konturo, uporabite funkcijo **APPR LCT**. NC-niz z **APPR LCT** lahko vsebuje samo koordinate obdelovalne ravnine.
- Če tangencialno zapustite konturo, uporabite funkcijo **DEP LCT**. NC-niz z **DEP LCT** lahko vsebuje samo koordinate obdelovalne ravnine.
- Pred uporabo v naslednjih funkcij je treba preklicati funkcijo **M120** in popravek polmera:
  - Cikel **G62 TOLERANCA**
  - Cikel **G80 ODBDELOVALNI NIVO**
  - Funkcija **PLANE**
  - **M114**
  - **M128**

## Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med potekom programa: M118

### Standardno delovanje



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja mora krmiljenje prilagoditi tej funkciji.

Krmiljenje premakne orodje v načinih poteka programa, kot je določeno v NC-programu.

### Delo z M118

S funkcijo **M118** lahko med potekom programa s krmilnikom opravljate ročne popravke. V ta namen programirajte funkcijo **M118** in navedite osno specifično vrednost (linearna os ali rotacijska os).



- Funkcija Prekrivanje s krmilnikom **M118** je v povezavi s funkcijo **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** možna samo v zaustavljenem stanju.

Za neomejeno uporabo funkcije **M118** morate funkcijo **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** prek gumba v meniju preklicati ali aktivirati kinematiko brez objektov trkov (CMOs).

- Funkcija **M118** ni mogoča pri blokiranih oseh. Če želite funkcijo **M118** uporabljati pri blokiranih oseh, morate najprej sprostiti blokado.

### Vnos

Če v pozicionirnem nizu vnesete funkcijo **M118**, krmiljenje nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti vrednosti osi. Uporabite oranžne tipke za osi ali črkovno tipkovnico za vnos koordinat.

### Delovanje

Pozicioniranje s krmilnikom prekličete tako, da funkcijo **M118** znova programirate brez vnosa koordinat oz. da NC-program zaključite s funkcijo **M30/M2**.



Ob prekinitvi programa je odpravljeno tudi pozicioniranje s krmilnikom.

Funkcija **M118** deluje na začetku niza.



**Primer**

Med programskim tekom se mora biti mogoče s krmilnikom premikati od programirane vrednosti v obdelovalni ravnini X/Y za  $\pm 1$  mm in na rotacijski osi B za  $\pm 5^\circ$ :

**N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5\***



Funkcija **M118** iz NC-programa v osnovi deluje v koordinatnem sistemu stroja.

Pri aktivni možnosti Globalne programske nastavitve (možnost št. 44) deluje možnost **Prekrivanje krmilnika** v nazadnje izbranem koordinatnem sistemu. Za možnost Prekrivanje krmilnika aktiven koordinatni sistem je viden v zavihku **POS HR** dodatnega prikaza stanja.

Krmiljenje v zavihku **POS HR** dodatno prikazuje, ali je možnost **Najv. vr.** določena prek funkcije **M118** ali možnosti Globalne programske nastavitve.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Možnost **Prekrivanje krmilnika** deluje tudi v načinu delovanja **Pozicioniranje z ročno navedbo!**

**Virtualna orodna os VT (možnost št. 44)**

Upoštevajte priročnik za stroj!

Proizvajalec stroja mora krmiljenje prilagoditi tej funkciji.

Z navidezno orodno osjo se na strojih z vrtljivo glavo s krmilnikom lahko premikate tudi v smeri poševnega orodja. Če se želite s krmilnikom pomakniti v smeri navidezne orodne osi, na zaslonu krmilnika izberite os **VT**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

S krmilnikom HR 5xx lahko navidezno os po potrebi izberete neposredno z oranžno tipko za os **VI**.

Skupaj s funkcijo **M118** lahko prekrivanje krmilnika izvedete tudi v trenutno aktivni smeri orodne osi. V ta namen morate v funkciji **M118** določiti vsaj os vretena z dovoljenim območjem premikanja (npr. funkcija **M118 Z5**) in izbrati os **VT** na krmilniku.

## Odmik s konture v smeri orodne osi: M140

### Standardno delovanje

Krmiljenje orodja v načinih delovanja **Potek progr. posam. blok** in **Potek progr. po blokih** krmili, kot je določeno v NC-programu.

### Delo z M140

S funkcijo **M140 MB** (vrnitev) lahko izvedete premik po poti, ki jo je mogoče vnesti, v smeri orodne osi, stran od konture.

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Proizvajalec stroja ima različne možnosti za konfiguracijo funkcije Dinamičen nadzor trkov DCM (možnost št. 40). Odvisno od stroja krmiljenje kljub zaznanemu trku nadaljuje z izvajanjem NC-programa brez sporočila o napaki. Krmiljenje ustavi orodje v zadnjem položaju brez trkov in od tega položaja nadaljuje z NC-programom. Pri tej konfiguraciji funkcije DCM pride do premikov, ki niso bili programirani. **Takšno vedenje ni odvisno od aktivnosti ali neaktivnosti nadzora trkov.** Med temi premiki obstaja nevarnost trka!

- ▶ Upoštevajte priročnik o stroju
- ▶ Preverite vedenje na stroju

### Vnos

Če v pozicionirnem nizu vnesete funkcijo **M140**, krmiljenje nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti pot, ki naj jo orodje opravi stran od konture. Navedite želeno pot za odmik orodja s konture ali pritisnite gumb **MB MAX**, da izvedete premik do roba območja premikanja.



Proizvajalec stroja v izbirnem strojnem parametru **moveBack** (št. 200903) določi kako daleč naj se umik **MB MAX** zaključi pred končnim stikalom ali kolizijskim objektom.

Poleg tega je mogoče programirati pomik, s katerim se orodje premika po poti, ki ste jo vnesli. Če ne vnesete pomika, krmiljenje programirano pot izvede v hitrem teku.

### Delovanje

Funkcija **M140** deluje samo v NC-nizu, v katerem je programirana funkcija **M140**.

Funkcija **M140** deluje na začetku niza.

**Primer**

NC-niz 250: odmik orodja od konture za 50 mm

NC-niz 251: premik orodja na rob območja premikanja

**N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50\***

**N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX\***



Funkcija **M140** deluje tudi pri zavrteni obdelovalni ravni. Pri strojih z rotacijskimi osmi tipalne glave krmiljenje premika orodje v koordinatnem sistemu orodja **T-CS**.

S funkcijo **M140 MB MAX** krmiljenje odmakne orodje samo v pozitivni smeri orodne osi.

Krmiljenje pridobi informacije, ki so potrebne za orodno os pri funkciji **M140**, iz priklica orodja.

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Če s funkcijo **M118** spremenite položaj rotacijske osi s pomočjo krmilnika in nato izvedete funkcijo **M140**, krmiljenje pri odmiku prezre prekrivajoče se vrednosti. Predvsem pri strojih z rotacijskimi osmi tipalne glave nastanejo pri tem neželena in nepredvidljiva gibanja. Med temi odmiki obstaja nevarnost trka!

- ▶ Funkcije **M118** pri strojih z rotacijskimi osmi tipalne glave ne kombinirajte s funkcijo **M140**

## Preklic nadzora tipalnega sistema: M141

### Standardno delovanje

Ko želite premakniti strojno os in je tipalna glava v položaju za delovanje, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki.

### Delo z M141

Krmiljenje premakne strojne osi tudi, ko je tipalni sistem v položaju za delovanje. Ta funkcija je potrebna, ko pišete lasten merilni cikel, s čimer želite tipalni sistem po premiku na položaj za delovanje s pozicionirnim nizom spet odmakniti.

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Dodatna funkcija **M141** pri tipalni glavi v položaju za delovanje prekliče ustrezno sporočilo o napaki. Krmiljenje pri tem s tipalno glavo ne izvede samodejnega preverjanja glede trka. Z obema vedenjema morate zagotoviti, da se lahko tipalni sistem varno odmakne. Pri napačno izbrani smeri odmika obstaja nevarnost trka!

- Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**



Funkcija **M141** deluje samo pri premikanju z nizi premic.

### Delovanje

Funkcija **M141** deluje samo v NC-nizu, v katerem je programirana funkcija **M141**.

Funkcija **M141** deluje na začetku niza.

## Brisanje osnovne rotacije: M143

### Standardno delovanje

Osnovna rotacija ostane dejavna, dokler je ne ponastavite ali ji ne pripišete nove vrednosti.

### Delo z M143

Krmiljenje izbriše osnovno rotacijo iz NC-programa.



Funkcija **M143** pri premiku niza ni dovoljena.

### Delovanje

Funkcija **M143** deluje samo v NC-nizu, v katerem je funkcija **M143** programirana.

Funkcija **M143** deluje na začetku niza.



**M143** izbriše vnose v stolpcih **SPA**, **SPB** in **SPC** v preglednici referenčnih točk. Pri ponovni aktivaciji ustrezne vrstice je osnovna rotacij v vseh stolpcih **0**.

## Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi: M148

### Standardno delovanje

Krmiljenje pri NC-zaustavitvi ustavi vsa premikanja. Orodje se zaustavi na točki prekinitve.

### Delo z M148



Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo konfigurira in sprosti proizvajalec stroja.

Proizvajalec stroja s strojnim parametrom **CfgLiftOff** (št. 201400) določi pot, ki jo krmiljenje opravi pri funkciji **LIFTOFF**. S pomočjo strojnega parametra **CfgLiftOff** je mogoče funkcijo tudi deaktivirati.

V preglednici orodij v stolpcu **LIFTOFF** nastavite parameter **Y** za aktivno orodje. Krmiljenje nato odmakne orodje od konture, in sicer do 2 mm v smeri orodne osi.

### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

**LIFTOFF** deluje v naslednjih primerih:

- Ko sami sprožite NC-zaustavitev.
- Ko programska oprema sproži NC-zaustavitev, če je npr. v pogonskem sistemu prišlo do napake.
- Pri prekinitvi električnega napajanja.



Pri umikanju s funkcijo **M148** ni nujno, da krmiljenje dvigne v smeri osi orodja.

S funkcijo **M149** krmiljenje deaktivira funkcijo **FUNCTION LIFTOFF**, ne da bi ponastavilo smer dviga. Če programirate funkcijo **M148**, krmiljenje aktivira samodejni dvig s smerjo dviga, določeno s funkcijo **FUNCTION LIFTOFF**.

### Delovanje

Funkcija **M148** deluje tako dolgo, dokler izvajanja ne prekinete s funkcijo **M149** ali **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

Funkcija **M148** deluje na začetku niza, funkcija **M149** pa na koncu niza.

## Zaokroževanje kotov: M197

### Standardno delovanje

Če je popravek polmera aktiven, krmiljenje na zunanjem robu doda prehodni krog. To lahko vodi v brušenje robov.

### Delo z M197

S funkcijo **M197** se kontura na robu tangencialno podaljša in nato doda manjši prehodni krog. Ko programirate funkcijo **M197** in pritisnete tipko **ENT**, krmiljenje odpre polje za vnos **DL**. V polju **DL** določite dolžino, za katero naj krmiljenje podaljša konturne elemente. S funkcijo **M197** se polmer roba zmanjša, brušenje roba je manjše in izvede se rahlo premikanje.

### Delovanje

Funkcija **M197** učinkuje po nizih in deluje le na zunanje robove.

### Primer

```
G01 X... Y... RL M197 DL0.876*
```

# 8

**Podprogrami in  
ponovitve delov  
programa**

## 8.1 Označevanje subprogramov in ponavljanj delov programa

Programirane obdelovalne korake lahko znova izvedete s podprogrami in ponovitvami delov programov.

### Oznaka

Podprogrami in ponovitve delov programov se začnejo v NC-programu z oznako **G98 I**, ki je okrajšava za LABEL (angl. za oznako).

OZNAKA vsebuje število med 1 in 65535 ali ime, ki ga določite. Imena OZNAK imajo lahko največ 32 znakov.

**i** **Dovoljeni znaki:** # \$ % & , - \_ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
**Prepovedani znaki:** <presledek> ! " ' ( ) \* + : ; < = > ? [ / ] ^ ` { | } ~

Vsako številko oz. ime OZNAKE lahko v NC-programu dodelite samo enkrat s tipko **LABEL SET** ali z vnosom **G98**. Število imen oznak, ki jih lahko vnesete, je omejeno izključno z velikostjo trdega diska.

**i** Iste številke oz. imena ne uporabite za več različnih oznak!

Oznaka 0 (**G98 L0**) označuje konec podprograma in jo lahko zato uporabite poljubno pogosto.


**i** Preden ustvarite NC-program primerjajte podprogram programskih tehnik in ponovitev dela programa s tako imenovanimi pogojnimi stavki (če/potem). Tako se boste izognili možnim nesporazumom in napakam pri programiranju.  
**Dodatne informacije:** "Pogojni stavki (če/potem) s parametri Q", Stran 275



## 8.2 Podprogrami

### Način delovanja

- 1 Krmiljenje izvaja NC-program do priklica podprograma **Ln,0**
- 2 Od tega mesta dalje krmiljenje izvaja priklicani podprogram do konca podprograma **G98 L0**
- 3 Zatem krmiljenje nadaljuje izvajanje NC-programa z nizom, ki sledi priklicu podprograma **Ln,0**

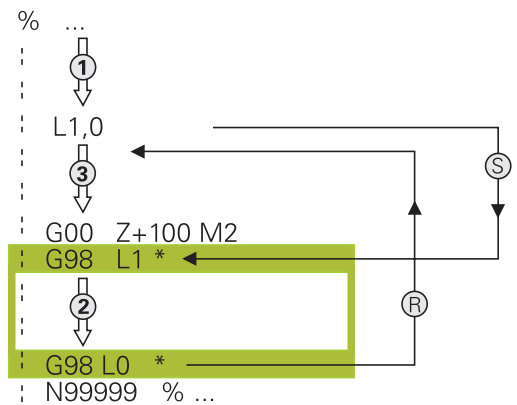

### Napotki za programiranje

- Glavni program lahko vsebuje poljubno število podprogramov.
- Podprograme lahko v poljubnem zaporedju prikličete poljubno pogosto.
- Podprogram ne sme priklicati samega sebe.
- Podprograme programirajte za NC-NIZOM z M2 oz. M30
- Če so podprogrami v NC-programu pred NC-nizom z M2 ali M30, se brez priklica izvedejo najmanj enkrat

## Programiranje podprograma

LBL  
SET

- ▶ Za označevanje začetka pritisnite tipko **LBL SET**.
- ▶ Vnesite številko podprograma. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb **LBL-NAME**, da preklopite na vnos besedila.
- ▶ Vnos vsebine
- ▶ Za označevanje konca: pritisnite tipko **LBL SET** in vnesite številko oznake **0**

## Priklic podprograma

LBL  
CALL

- ▶ Za priklic podprograma pritisnite tipko **LBL CALL**.
- ▶ Vnesite številko podprograma, ki ga želite priklicati. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb **LBL-NAME**, da preklopite na vnos besedila.




**L 0** ni dovoljeno, ker pomeni priklic konca podprograma.

## 8.3 Ponovitve dela programa

### Oznaka G98

Ponovitve delov programov se začenjajo z oznako **G98 L**. Ponovitev dela programa pa se konča s **Ln,m**.

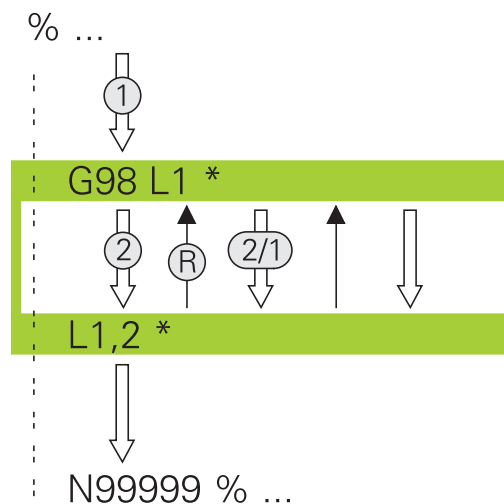

### Način delovanja

- 1 Krmiljenje izvaja NC-program do konca dela programa (**Ln,m**)
- 2 Nato krmiljenje ponovi del programa med priklicano OZNAKO in priklicem oznake **Ln,m** tolikokrat, kot ste navedli pod **m**
- 3 Zatem krmiljenje nadaljuje obdelavo NC-programa

### Napotki za programiranje

- Del programa lahko zaporedoma ponovite največ 65.534-krat.
- Krmilni sistem dele programa izvede enkrat več, kot je bilo programiranih ponovitev, saj se prva ponovitev prične po prvi obdelavi.

### Programiranje ponovitve dela programa

LBL SET

- ▶ Za označevanje začetka pritisnite tipko **LBL SET** in vnesite številko oznake za del programa, ki se naj ponovi. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb **LBL-NAME**, da preklopite na vnos besedila.
- ▶ Vnesite del programa.

### Priklic ponovitve dela programa








LBL CALL

- ▶ Za priklic dela programa pritisnite tipko **LBL CALL**.
- ▶ Vnesite številko dela programa, ki ga želite ponoviti. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb **LBL-NAME**, da preklopite na vnos besedila.
- ▶ Vnesite število ponovitev **REP** in potrdite s tipko **ENT**.

## 8.4 Priklic zunanjega NC-programa


### Pregled gumbov

Če pritisnete tipko **PGM CALL**, krmiljenje prikaže naslednje gumbе:

Gumb	Funkcija	Opis
	Priklic NC-programa s %	Stran 247
	Izbira preglednice ničelnih točk s %: <b>TAB:</b>	Stran 362
	Izbira preglednice točk s %: <b>PAT:</b>	Stran 251
	Izbira konturnega programa s %: <b>CNT:</b>	Glejte uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave
	Izbira NC-programa s %: <b>PGM:</b>	Stran 248
	Priklic nazadnje izbrane datoteke s %<>%	Stran 248
	Poljubni NC-program <b>G:</b> :izberite kot obdelovalni cikel	Glejte uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave

## Način delovanja

- 1 Krmiljenje izvaja NC-program, dokler ne priključete drugega NC-programa z ukazom **%**
- 2 Zatem krmiljenje izvede priklicani NC-program do konca programa
- 3 Nato krmiljenje nadaljuje z izvajanjem priklicanega NC-programa z NC-nizom, ki sledi priklicu programa

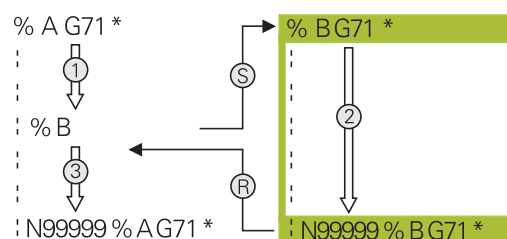

## Napotki za programiranje

- Za priklic poljubnega NC-programa krmiljenje ne potrebuje oznak.
- Priklicani NC-program ne sme vsebovati priklica **%** v priklicani NC-program (neskončna zanka).
- Priklicani NC-program ne sme vsebovati dodatne funkcije **M2** ali **M30**. Če ste v priklicanem NC-programu z oznako določili podprograme, lahko M2 ali M30 nadomestite s funkcijo skoka **D09 P01 +0 P02 +0 P03 99**.
- Če želite priklicati program DIN/ISO, za imenom programa vnesite vrsto datoteke .I.
- Poljubni NC-program lahko priključete tudi s ciklom **G39**.
- Poljubni NC-program lahko priključete tudi prek funkcije **Izberite cikel (G: :)**.
- Parametri Q pri priklicu programa s funkcijo z **%** praviloma delujejo globalno. Upoštevajte, da lahko spremembe parametrov Q v priklicanem NC-programu vplivajo na priklicani NC-program.

**i** Ko krmiljenje izvaja priklicani NC-program, je urejanje vseh priklicanih NC-programov zaklenjeno.

## Preverjanje priklicanih NC-programov

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje ne izvede preverjanja glede trka med orodjem in obdelovancem. Če preračunavanja koordinat v priklicanih NC-programih ciljno ne ponastavite, potem te transformacije prav tako delujejo na priklicani NC-program. Med obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Uporabljene transformacije koordinat v istem NC-programu ponovno ponastavite
- ▶ Po potrebi preverite s pomočjo grafične simulacije

Krmiljenje preveri priklicane NC-programe:

- Če priklicani NC-program vsebuje dodatno funkcijo **M2** ali **M30**, krmiljenje odda opozorilo. Krmiljenje samodejno izbriše opozorilo, ko izberete drug NC-program.
- Krmiljenje pred izvedbo priklicane NC-programe preveri glede celovitosti. Če NC-niz **N99999999** manjka, krmiljenje izvede prekinitev s sporočilom o napaki.

#### Nadaljnje informacije: uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

#### Navedbe poti

Če vnesete samo ime programa, mora biti priklicani NC-program shranjen v istem imeniku kot NC-program, ki ga uporabljate za priklic.

Če priklicani NC-program ni v istem imeniku kot klicni NC-program, vnesite celotno ime poti, npr. **TNC:\ZW35\HERE\PGM1.H**.

Namesto tega programirajte relativne poti:

- izhajajoč iz mape priklicanega NC-programa eno raven mape navzgor **..\PGM1.H**
- izhajajoč iz mape priklicanega NC-programa eno raven mape navzdol **DOWN\PGM2.H**
- izhajajoč iz mape priklicanega NC-programa eno raven mape navzgor in v drugi mapi **..\THERE\PGM3.H**

Z gumbom **SINTAKSA** lahko nastavite poti v dvojnih narekovajih. Dvojni narekovaji določajo začetek in konec poti. Tako krmiljenje prepozna morebitne posebne znake kot del poti.

**Dodatne informacije:** "Imena datotek", Stran 106

Če je celotna pot navedena znotraj dvojnih narekovajev, lahko za ločevanje map in datotek uporabite tako **\** kot tudi **/**.

## Priklic zunanjega NC-programa

### Priklic programa s Priklic programa

S funkcijo % lahko prikličete zunanji NC-program. Krmiljenje zunanji NC-program izvede na mestu, na katerem ste ga priklicali v NC-program.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC PGM**



- ▶ Pritisnite gumb **PRIKLIC PROGRAMA**
- ▶ Krmiljenje odpre pogovorno okno za določanje NC-programa, ki ga želite priklicati.
- ▶ S tipkovnico na zaslonu vnesite ime poti

Izbirno



- ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA DATOTEKE**
- ▶ Krmiljenje prikaže okno za izbiro, v katerem lahko izberete NC-program za priklic.
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**



 


Če se priklicana datoteka nahaja v istem imeniku kot datoteka, ki izvaja priklic, lahko povežete tudi ime datoteke brez poti. V ta namen so vam na voljo okna za izbiro gumba **IZBIRA DATOTEKE** gumba **PREVZEM IMENA DAT.**

### Priklic s IZBIRA PROGRAMA in priklic IZBRANEGA programa

S funkcijo **%:PGM:** izberite zunanji NC-program in ga na drugem mestu v NC-programu prikličite ločeno. Krmiljenje zunanji NC-program izvede na mestu, na katerem ste ga priklicali v NC-program s funkcijo **CALL SELECTED PGM%<>%**.

Funkcija **%:PGM:** je dovoljena tudi z parametri nizov, tako da lahko priklice programov dinamično krmilite.



NC-program izberite tako, da upoštevate naslednji postopek:

-  ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC PGM**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA PROHRAMA**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA DATOTEKE**
- ▶ Krmiljenje odpre pogovorno okno za določanje NC-programa, ki ga želite priklicati.
- ▶ Krmiljenje prikaže okno za izbiro, v katerem lahko izberete NC-program za priklic.
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**



Če se priklicana datoteka nahaja v istem imeniku kot datoteka, ki izvaja priklic, lahko povežete tudi ime datoteke brez poti. V ta namen so vam na voljo okna za izbiro gumba **IZBIRA DATOTEKE** gumba **PREVZEM IMENA DAT.**

  Izbrani NC-program prikličite tako, da upoštevate naslednji postopek:

-  ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC PGM**
-  ▶ Pritisnite gumb **PRIKLIC PROGRAMA**
- ▶ Krmiljenje s funkcijo **%<>%** prikliče nazadnje izbran NC-program.



Če manjka NC-program, ki je bil priklican s pomočjo funkcije **%<>%**, krmiljenje s sporočilom o napaki prekine izvajanje ali simulacijo. Za preprečitev neželenih prekinitev med potekom programa lahko s pomočjo funkcije **D18 (ID10 NR110 in NR111)** preverite vse poti za začetek programa.

**Dodatne informacije:** "D18 – Branje sistemskih podatkov", Stran 301



## 8.5 Točkovne preglednice


 



### Uporaba

S pomočjo točkovne preglednice lahko na nepravilnem točkovnem vzorcu zaporedoma izvedete enega ali več ciklov.

### Sorodne teme

### Ustvarjanje točkovne preglednice

Točkovno preglednico ustvarite na naslednji način:

- 
  - ▶ Izberite način delovanja **PROGRAMIRANJE**
- 
  - ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
  - > Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.
  - ▶ V strukturi datoteke izberite želeno mapo
  - ▶ Vnesite ime in vrsto datoteke **\*.pnt**
- 
  - ▶ S tipko **ENT** potrdite vnos
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **MM** ali **INCH**.
  - > Krmiljenje odpre urejevalnik preglednic in prikaže prazno točkovno preglednico.
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **VLOŽITE VRSTICO**
  - > Krmiljenje vstavi novo vrstico v točkovno preglednico.
  - ▶ Vnesite koordinate zelene obdelovalne točke
  - ▶ Postopek ponavljajte, dokler niso vnesene vse zelene koordinate.



Ime preglednice točk pri dodelitvi SQL-ja se mora začeti s črko.

### Konfigurirajte prikaz točkovne preglednice

 
Prikaz točkovne preglednice konfigurirate na naslednji način:

- ▶ Odprite obstoječo točkovno preglednico

**Dodatne informacije:** "Ustvarjanje točkovne preglednice",  
Stran 249



- ▶ Pritisnite gumb **RAZVRSTI/ SKRIJ STOLPCE**
- > Krmiljenje odpre okno **Vrstni red stolpcev**.
- ▶ Konfigurirajte prikaz preglednice



- ▶ Pritisnite gumb **V redu**
- > Krmiljenje prikaže preglednico v skladu z izbrano konfiguracijo.



Če vnesete ključno številko 555343, krmiljenje prikaže gumb **EDIT FORMAT**. S tem gumbom lahko spremenite lastnosti preglednic.

### Skrivanje posameznih točk za obdelavo

V točkovni preglednici lahko s stolpcem **FADE** označite točke tako, da so skrite za obdelavo.

Točke skrijete na naslednji način:

- ▶ Izberite zeleno točko v preglednici
- ▶ Izberite stolpec **FADE**
- ▶ S tipko **ENT** aktivirajte skrivanje



- ▶ S tipko **NO ENT** deaktivirajte skrivanje

## Izberite točkovno preglednico v NC-programu

Točkovno preglednico v NC-programu izberete na naslednji način:

- ▶ V načinu **Programiranje** izberite NC-program, za katerega se aktivira preglednica točk.

PGM  
CALL

- ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC PGM**

IZBERITE  
TOČKE  
TABELE

- ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE TABELE**

IZBIRA  
DATOTEKE

- ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA DATOTEKE**

- ▶ S pomočjo strukture datoteke izberite točkovno preglednico
- ▶ Pritisnite gumb **V REDU**

Če preglednica točk ni shranjena v istem imeniku kot NC-program, je treba vnesti celotno pot do datoteke.



Če se priklicana datoteka nahaja v istem imeniku kot datoteka, ki izvaja priklic, lahko povežete tudi ime datoteke brez poti. V ta namen so vam na voljo okna za izbiro gumba **IZBIRA DATOTEKE** gumba **PREVZEM IMENA DAT.**

110 %:PAT: "TNC:\nc\_prog\positions.pnt"\*

## Uporaba točkovnih preglednic

Da prikličete cikel na točkah, določenih v točkovni preglednici, programirajte priklic cikla s funkcijo **G79 PAT**.

Krmiljenje s funkcijo **G79 PAT** obdela točkovno preglednico, ki ste jo nazadnje definirali.

Točkovno preglednico uporabljate na naslednji način:



- ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC CIKLA**



- ▶ Pritisnite tipko **POT PRIKLICA CIKLA**
- ▶ Vnesite pomik, npr. **F MAX**



S tem pomikom se krmiljenje premakne med točkami točkovne preglednice. Če ne določite pomika, se krmiljenje premika z zadnjim določenim pomikom.

- ▶ Po potrebi vnesite dodatno funkcijo
- ▶ Pritisnite tipko **KONEC**

## Napotki

- Če želite izvesti pomik pri predpozicioniranju na orodni osi z zmanjšanim pomikom, programirajte dodatno funkcijo **M103**.
- Krmiljenje s funkcijo **G79 PAT** obdela točkovno preglednico, ki ste jo nazadnje definirali, tudi če ste točkovno preglednico definirali v NC-programu s funkcijo **%**.

## Definicija

Tip datoteke	Definicija
*.pnt	Točkovna preglednica

## 8.6 Programska razvejanost

### Vrste programske razvejanosti

- Priklici podprogramov v podprogramih
- Ponovitve dela programa v ponovitvi delov programa
- Priklici podprogramov v ponovitvah delov programov
- Ponovitve delov programov v podprogramih



Vnos in priklic podprogramov in ponovitev delov programov lahko dodatno prikličejo zunanje NC-programe.

### Stopnja programske razvejanosti

Stopnja programske razvejanosti med drugim določa, kako pogosto lahko deli programov ali podprogrami vsebujejo nadaljnje podprograme ali ponovitve delov programov.

- Največja dovoljena stopnja programske razvejanosti za podprograme: 19.
- Največja globina zunanjih NC-programov: 19, pri čemer deluje **G79** kot priklic zunanjega programa.
- Ponovitve delov programov lahko poljubno pogosto programsko razvejate.

## Podprogram v podprogramu

### Primer

%UPGMS G71 *	
...	
N17 L "UP1",0*	Podprogram se priključuje pri G98 L1
...	
N35 G00 G40 Z+100 M2*	Zadnji programski niz glavnega programa z M2
N36 G98 L "UP1"	Začetek podprograma UP1
...	
N39 L2,0*	Podprogram se priključuje pri G98 L2
...	
N45 G98 L0*	Konec podprograma 1
N46 G98 L2*	Začetek podprograma 2
...	
N62 G98 L0*	Konec podprograma 2
N99999999 %UPGMS G71 *	

### Izvedba programa

- 1 Glavni program UPGMS se izvede do NC-niza 17
- 2 Podprogram UP1 se priključuje in izvaja do NC-niza 39
- 3 Podprogram 2 se priključuje in izvaja do NC-niza 62. Konec podprograma 2 in vrnitev na podprogram, iz katerega je bil prikljčan
- 4 Podprogram UP1 se izvede od NC-niza 40 do NC-niza 45. Konec podprograma UP1 in vrnitev v glavni program UPGMS
- 5 Glavni program UPGMS se izvede od NC-niza 18 do NC-niza 35. Vrnitev na NC-niz 1 in konec programa

## Ponavljanje ponovitev delov programov

### Primer

<b>%REPS G71 *</b>	
...	
<b>N15 G98 L1*</b>	Začetek ponovitve dela programa 1
...	
<b>N20 G98 L2*</b>	Začetek ponovitve dela programa 2
...	
<b>N27 L2,2*</b>	Priklic dela programa z dvema ponovitvama
...	
<b>N35 L1,1*</b>	Del programa med tem NC-nizom in G98 L1
...	(NC-niz N15) se ponovi 1-krat
<b>N99999999 %REPS G71 *</b>	

### Izvedba programa

- 1 Glavni program REPS se izvede do NC-niza 27
- 2 Del programa se 2-krat ponovi med NC-nizom 27 in NC-nizom 20
- 3 Glavni program REPS se izvede od NC-niza 28 do NC-niza 35
- 4 Del programa se 1-krat ponovi med NC-nizom 35 in NC-nizom 15 (vsebuje ponovitev dela programa med NC-nizom 20 in NC-nizom 27)
- 5 Glavni program REPS se izvede od NC-niza 36 do NC-niza 50. Vrnitev na NC-niz 1 in konec programa

## Ponavljanje podprograma

### Primer

<b>%UPGREP G71 *</b>	
...	
<b>N10 G98 L1*</b>	Začetek ponovitve dela programa 1
<b>N11 L2,0*</b>	Priklic podprograma
<b>N12 L1,2*</b>	Priklic dela programa z dvema ponovitvama
...	
<b>N19 G00 G40 Z+100 M2*</b>	Zadnji NC-niz glavnega programa z M2
<b>N20 G98 L2*</b>	Začetek podprograma
...	
<b>N28 G98 L0*</b>	Konec podprograma
<b>N99999999 %UPGREP G71 *</b>	

### Izvedba programa

- 1 Glavni program UPGREP se izvede do NC-niza 11
- 2 Subprogram 2 se prikliče in izvede
- 3 Del programa se 2-krat ponovi med NC-nizom 12 in NC-nizom 10:  
podprogram 2 se ponovi 2-krat
- 4 Glavni program UPGREP se izvede od NC-niza 13 do NC-niza 19.  
Vrnitev na NC-niz 1 in konec programa




## 8.7 Primeri programiranja

### Primer: konturno rezkanje v več primikih

Potek programa:

- Orodje prepozicionirajte na zgornji rob obdelovanca.
- Primik vnesite inkrementalno
- Rezkanje kontur
- Ponovite primik in konturno rezkanje

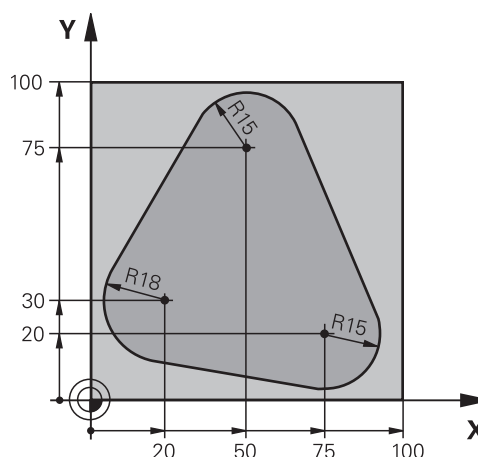


<b>%PGMWDH G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3500*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N50 I+50 J+50*</b>	Določitev pola
<b>N60 G10 R+60 H+180*</b>	Predpozicioniranje obdelovalne ravnine
<b>N70 G01 Z+0 F1000 M3*</b>	Predpozicioniranje na zgornji rob obdelovanca
<b>N80 G98 L1*</b>	Oznaka za ponovitev dela programa
<b>N90 G91 Z-4*</b>	Inkrementalni globinski primik (na prostem)
<b>N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250*</b>	Prva konturna točka
<b>N110 G26 R5*</b>	Premik na konturo
<b>N120 H+120*</b>	
<b>N130 H+60*</b>	
<b>N140 H+0*</b>	
<b>N150 H-60*</b>	
<b>N160 H-120*</b>	
<b>N170 H+180*</b>	
<b>N180 G27 R5 F500*</b>	Odmik s konture
<b>N190 G40 R+60 H+180 F1000*</b>	Odmik
<b>N200 L1,4*</b>	Vrnitev na oznako 1; skupno štirikrat
<b>N200 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N99999999 %PGMWDH G71 *</b>	

## Primer: skupine vrtanj

Potek programa:

- V glavnem programu opravite primik na skupine vrtanj.
- Preklic skupine vrtanj (podprogram 1) v glavnem programu
- Skupino vrtanj programirajte v podprogramu 1 samo enkrat.

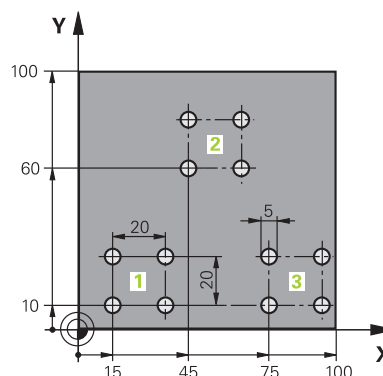


<b>%UP1 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S3500*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N50 G200 VRTANJE</b>	Definicija cikla za vrtanje
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-30 ;GLOBINA	
Q206=300 ;POT.NAPR.GLOB.DOVAJ.	
Q202=5 ;DOVAJALNA GLOBINA	
Q210=0 ;AS ZADRZ.ZGORAJ	
Q203=+0 ;KOORD. POVRSINA	
Q204=2 ;2. VARNOST. RAZMAK	
Q211=0 ;CAS ZADRZEZV. SPODAJ	
Q395=0 ;REFERENCA GLOBINA	
<b>N60 X+15 Y+10 M3*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 1
<b>N70 L1,0*</b>	Priklic podprograma za skupino vrtanj
<b>N80 X+45 Y+60*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 2
<b>N90 L1,0*</b>	Priklic podprograma za skupino vrtanj
<b>N100 X+75 Y+10*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 3
<b>N110 L1,0*</b>	Priklic podprograma za skupino vrtanj
<b>N120 G00 Z+250 M2*</b>	Konec glavnega programa
<b>N130 G98 L1*</b>	Začetek podprograma 1: skupina vrtanj
<b>N140 G79*</b>	Priklic cikla za vrtino 1
<b>N150 G91 X+20 M99*</b>	Primik na vrtino 2, priklic cikla
<b>N160 Y+20 M99*</b>	Primik na vrtino 3, priklic cikla
<b>N170 X-20 G90 M99*</b>	Primik na vrtino 4, priklic cikla
<b>N180 G98 L0*</b>	Konec podprograma 1
<b>N99999999 %UP1 G71 *</b>	

## Primer: skupina vrtanj z več orodji

Potek programa:

- Obdelovalne cikle programirajte v glavnem programu.
- Celotni postopek vrtanja (podprogram 1) prikličite v glavnem programu.
- V podprogramu 1 opravite primik na skupine vrtanj (podprogram 2)
- Skupino vrtanj programirajte v podprogramu 2 samo enkrat.

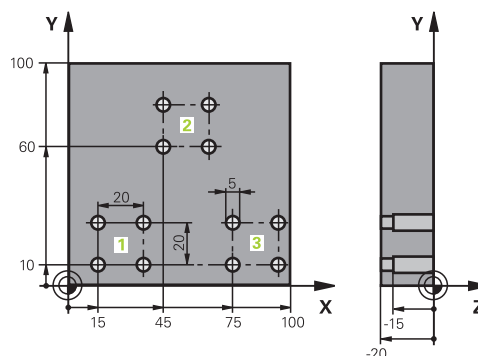

<b>%UP2 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</b>	
<b>N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N30 T1 G17 S5000*</b>	Priklic orodja: centrini sveder
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N50 G200 VRTANJE</b>	Definicija cikla za centriranje
<b>Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA</b>	
<b>Q201=-3 ;GLOBINA</b>	
<b>Q206=250 ;POT.NAPR.GLOB.DOVAJ.</b>	
<b>Q202=3 ;DOVAJALNA GLOBINA</b>	
<b>Q210=0 ;AS ZADRZ.ZGORAJ</b>	
<b>Q203=+0 ;KOORD. POVRSINA</b>	
<b>Q204=10 ;2. VARNOST. RAZMAK</b>	
<b>Q211=0.2 ;CAS ZADRZEZ. SPODAJ</b>	
<b>Q395=0 ;REFERENCA GLOBINA</b>	
<b>N60 L1,0*</b>	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja
<b>N70 G00 Z+250 M6*</b>	Zamenjava orodja
<b>N80 T2 G17 S4000*</b>	Priklic orodja: sveder
<b>N90 D0 Q201 P01 -25*</b>	Nova globina vrtanja
<b>N100 D0 Q202 P01 +5*</b>	Nov primik za vrtanje
<b>N110 L1,0*</b>	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja
<b>N120 G00 Z+250 M6*</b>	Zamenjava orodja
<b>N130 T3 G17 S500*</b>	Priklic orodja: povrtalo
<b>N140 G201 DRGNJENJE</b>	Definicija cikla za povrtavanje
<b>Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA</b>	
<b>Q201=-15 ;GLOBINA</b>	
<b>Q206=250 ;POT.NAPR.GLOB.DOVAJ.</b>	
<b>Q211=0.5 ;CAS ZADRZEZ. SPODAJ</b>	
<b>Q208=400 ;POTISK NAPR. POVRAT.</b>	
<b>Q203=+0 ;KOORD. POVRSINA</b>	
<b>Q204=10 ;2. VARNOST. RAZMAK</b>	
<b>N150 L1,0*</b>	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja

<b>N160 G00 Z+250 M2*</b>	Konec glavnega programa
<b>N170 G98 L1*</b>	Začetek podprograma 1: celoten postopek vrtanja
<b>N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 1
<b>N190 L2,0*</b>	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
<b>N200 X+45 Y+60*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 2
<b>N210 L2,0*</b>	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
<b>N220 X+75 Y+10*</b>	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 3
<b>N230 L2,0*</b>	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
<b>N240 G98 L0*</b>	Konec podprograma 1
<b>N250 G98 L2*</b>	Začetek podprograma 2: skupina vrtanj
<b>N260 G79*</b>	Priklic cikla za vrtino 1
<b>N270 G91 X+20 M99*</b>	Primik na vrtino 2, priklic cikla
<b>N280 Y+20 M99*</b>	Primik na vrtino 3, priklic cikla
<b>N290 X-20 G90 M99*</b>	Primik na vrtino 4, priklic cikla
<b>N300 G98 L0*</b>	Konec podprograma 2
<b>N310 %UP2 G71 *</b>	

# 9

**Programiranje  
Q-parametrov**

## 9.1 Načelo in pregled funkcij


S parametri Q lahko v enem samem NC-programu določite celotne družine izdelkov tako, da namesto fiksnih številskih vrednosti programirate spremenljive parametre Q.

Na voljo imate npr. naslednje možnosti za uporabo parametra Q:

- Koordinatne vrednosti
- Pomiki
- Števila vrtljajev
- Podatke o ciklih

Krmiljenje ponuja nadaljnje možnosti, delo s parametri Q:

- programirate konture, ki jih določite z matematičnimi funkcijami
- korake obdelave naredite odvisne od logičnih pogojev

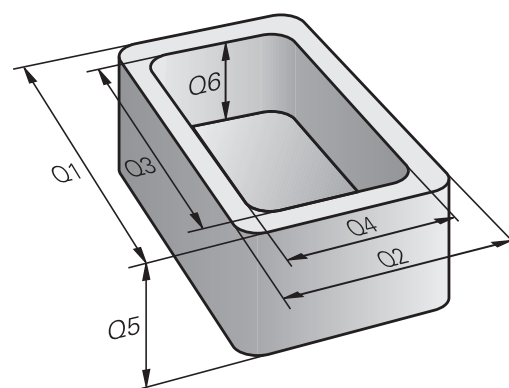

## Vrste parametrov Q

### Parametri Q za številčne vrednosti

Spremenljivke so vedno sestavljene iz črk in števil. Črke pri tem vedno določajo vrsto spremenljivke, številke pa razpon spremenljivke.

Podrobne informacije najdete v naslednji preglednici:

Vrsta spremenljivke	Razpon spremenljivke	Pomen
Parameter Q:		Parametri Q delujejo na vse NC-programe v pomnilniku krmiljenja.
	0 – 99	Parametri Q za uporabnika, če ni prekrivanj s SL-cikli HEIDENHAIN
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Parametri Q delujejo lokalno znotraj makrov in ciklov proizvajalca stroja. Krmiljenje tako sprememb ne vrne v NC-program.</p> <p>Zato za cikle proizvajalca stroj uporabite razpon parametrov Q 1200 – 1399!</p> </div>
	100 – 199	Parametri Q za posebne funkcije krmiljenja, ki jih preberejo NC-programi uporabnika ali cikli
	200 – 1199	Parametri Q za funkcije podjetja HEIDENHAIN, npr. cikle
	1200 – 1399	Parametri Q za funkcije proizvajalca stroja, npr. cikle
	1400–1999	Parametri Q za uporabnika
Parametri QL:		Parametri QL delujejo le lokalno v posameznem NC-programu.
	0 – 499	Parametri QL za uporabnika
Parametri QR:		Parametri QR delujejo trajno na vse NC-programe v pomnilniku krmiljenja, tudi v primeru ponovnega zagona krmiljenja.
	0 – 99	Parametri QR za uporabnika
	100 – 199	Parametri QR za funkcije podjetja HEIDENHAIN, npr. cikle
	200 – 499	Parametri QR za funkcije proizvajalca stroja, npr. cikle



Parametri **QR** so shranjeni v varnostni kopiji.

Če proizvajalec stroja ne definira poti odstopanja, krmiljenje shrani vrednosti parametra QR v poti **SYS:\runtime \sys.cfg**. Pogon **SYS:** se zaščiti izključno v popolni varnostni kopiji.

Proizvajalec stroja ima za navedbo poti na izbiro naslednje izbirne strojne parametre:

- **pathNcQR** (št. 131201)
- **pathSimQR** (št. 131202)

Če proizvajalec stroja v izbirnih strojnih parametrih definira pot na pogonu **TNC:**, lahko parametre Q s pomočjo funkcij **NC/PLC Backup** zaščitite tudi brez šifre.

### Parametri Q za besedila

Dodatno so na voljo parametri QS (**S** pomeni niz), s katerimi lahko v krmiljenju obdelujete tudi besedila.

Vrsta spremenljivke	Razpon spremenljivke	Pomen
Parametri QS:		Parametri QS na vse NC-programe v pomnilniku krmiljenja.
	0 – 99	Parametri QS uporabnika, če ni prekrivanj s SL-cikli HEIDENHAIN
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Parametri QS delujejo lokalno znotraj makrov in ciklov proizvajalca stroja. Krmiljenje tako sprememb ne vrne v NC-program. Zato za cikle proizvajalca stroj uporabite razpon parametrov QS 1200 – 1399!</p> </div>
	100 – 199	Parametri QS za posebne funkcije krmiljenja, ki jih preberejo NC-programi uporabnika ali cikli
	200 – 1199	Parametri QS za funkcije podjetja HEIDENHAIN, npr. cikle
	1200 – 1399	Parametri QS za funkcije proizvajalca stroja, npr. cikle
	1400–1999	Parametri QS za uporabnika



## Napotki za programiranje

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Cikli HEIDENHAIN, cikli proizvajalca stroja in funkcije tretjih ponudnikov uporabljajo parametre Q. Dodatno lahko znotraj NC-programov programirate parametre Q. Če pri uporabi parametrov Q ne uporabljate izključno priporočenih razponov parametrov Q, potem lahko to privede do prekrivanj (menjalnih učinkov) in s tem do neželenega vedenja. Med obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Uporabljajte izključno razpone parametrov Q, ki jih priporoča podjetje HEIDENHAIN
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov
- ▶ Potek preverite s pomočjo grafične simulacije

Parametre Q in številske vrednosti lahko v NC-program vnesete mešano.

Spremenljivkam lahko določite številke vrednosti med -999 999 999 in +999 999 999. Območje za vnos je omejeno na najv. 16 znakov, pri tem se lahko do devet znakov nahaja pred vejico. Krmiljenje lahko izračuna številske vrednosti do  $10^{10}$ .

Parametrom **QS** lahko dodelite največ 255 znakov.



Krmiljenje nekaterim parametrom Q in QS samostojno dodeli vedno enake podatke, npr. parametru Q **Q108** trenutni polmer orodja.

**Dodatne informacije:** "Privzeti parameter Q", Stran 318

Krmiljenje notranje shrani številske vrednosti v binarni obliki (standard IEEE 754). Z uporabljenim standardno obliko krmiljenje nekaterih decimalnih števil ne prikaže natančno binarno (napaka zaradi zaokroževanja). Če izračunane vrednosti spremenljivk uporabite pri ukazih "pojdi na" ali pozicioniranjih, morate to okoliščino upoštevati.

Spremenljivke lahko ponastavite na stanje **Undefined**. Če programirate npr. položaj z nedefiniranim parametrom Q, krmiljenje prezre ta premik.

## Priklic funkcije Q-parametrov

Med vnosom NC-programa pritisnite tipko **Q** (v polju za vnos številke in izbiro osi s tipko **+/-**). Krmiljenje nato prikaže naslednje gumb:

Gumb	Skupina funkcij	Stran
OSNOVNA FUNKCIJE	Osnovne matematične funkcije	268
KOTNA FUNKC.	Kotne funkcije	272
SKOKI	Pogojni stavki (če/potem), skoki	275
RAZLIČNE FUNKCIJE	Ostale funkcije	285
FORMULA	Neposredni vnos formule	278
FORMULA KONTURE	Funkcija za obdelavo kompleksnih kontur	Glejte uporabniški priročnik Programiranje ciklov obdelave



Kadar določite ali dodelite parameter Q, krmiljenje prikaže gumb **Q**, **QL** in **QR**. S temi gumbi izberete želeno vrsto parametrov. Potem določite številko parametrov.

## 9.2 Družine izdelkov – Q-parametri namesto številskih vrednosti

### Uporaba

S funkcijo parametrov Q **D0: DODELITEV** lahko parametrom Q dodelite številске vrednosti. Nato v NC-programu namesto številске vrednosti vnesite parameter Q.

### Primer


<b>N150 D00 Q10 P01 +25*</b>	Dodelitev
...	Q10 vsebuje vrednost 25
<b>N250 G00 X +Q10*</b>	Ustreza G00 X +25

Za družine izdelkov sprogramirajte npr. karakteristične izmere obdelovanca kot Q-parametre.

Za obdelavo posameznih kosov dodelite nato vsakemu od teh parametrov ustrezno številsko vrednost.

### Primer: Valj s Q-parametri

Polmer valja:  $R = Q50$   
 Višina valja:  $H = Q51$   
 Valj Z1:  $Q50 = +30$   
 $Q51 = +10$   
 Valj Z2:  $Q50 = +10$   
 $Q51 = +50$

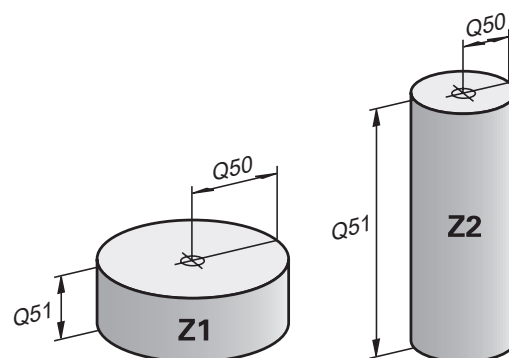

## 9.3 Opis kontur z matematičnimi funkcijami

### Uporaba

S parametri Q lahko v NC-programu programirate osnovne matematične funkcije:



▶ Za izbiro funkcij parametrov Q: pritisnite tipko **Q** iz vnosa števil

> Orodna vrstica prikazuje funkcije Q-parametrov.



▶ Pritisnite gumb **OSNOVNA FUNKCIJE**

> Krmiljenje prikazuje gumbe matematičnih osnovnih funkcij.

## Pregled

Gumb	Funkcija
	<p><b>D00:</b> dodelitev npr. <b>D00 Q5 P01 +60 *</b> <math>Q5 = 60</math> Dodelite vrednost ali stanje <b>ni definirano</b></p>
	<p><b>D01:</b> prištevanje npr. <b>D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 *</b> <math>Q1 = -Q2 + (-5)</math> Tvorjenje in dodelitev vsote iz dveh vrednosti</p>
	<p><b>D02:</b> odštevanje npr. <b>D02 Q1 P01 +10 P02 +5 *</b> <math>Q1 = +10 - (+5)</math> Dodelitev razlike dveh vrednosti</p>
	<p><b>D03:</b> množenje npr. <b>D03 Q2 P01 +3 P02 +3 *</b> <math>Q2 = 3 * 3</math> Dodelitev produkta dveh vrednosti</p>
	<p><b>D04:</b> deljenje npr. <b>D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 *</b> <math>Q4 = 8 / Q2</math> Tvorjenje in dodelitev količnika iz dveh vrednosti Omejitev: brez deljenja z 0</p>
	<p><b>D05:</b> kvadratni koren npr. <b>D05 Q20 P01 4 *</b> <math>Q20 = \sqrt{4}</math> Tvorjenje in dodelitev korena iz števila Omejitev: ni možen koren iz negativne vrednosti</p>

Desno od znaka = lahko vnesete:

- dve števili
- dva Q-parametra
- eno število in en Q-parameter

Q-parametrom in številčnim vrednostim lahko v enačbah dodajate predznake.

## Programiranje osnovnih matematičnih operacij

### Primer, dodelitev

N16 D00 Q5 P01 +10\*

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7\*

Q

- ▶ Za izbiro funkcij Q-parametrov pritisnite tipko **Q**.

OSNOVNA  
FUNKCIJE

- ▶ Izberite osnovne matematične funkcije: pritisnite gumb **OSNOVNA FUNKCIJE**

D0  
X = Y

- ▶ Za izbiro funkcije parametra Q **DODELITEV** pritisnite gumb **D0 X=Y**

- ▶ Krmiljenje vas vpraša po številki parametra rezultata.

- ▶ Vnesite **5** (številka parametra Q)

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje vas vpraša po vrednosti ali parametru.
- ▶ Vnesite **10** (vrednost)

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Takoj, ko krmiljenje prebere NC-niz, je parametru **Q5** dodeljena vrednost **10**.

### Primer, množenje

Q

- ▶ Za izbiro funkcij Q-parametrov pritisnite tipko **Q**.

OSNOVNA  
FUNKCIJE

- ▶ Izberite osnovne matematične funkcije: pritisnite gumb **OSNOVNA FUNKCIJE**

D3  
X \* Y

- ▶ Za izbiro funkcije parametra Q **MNOŽENJE** pritisnite gumb **D3 X \* Y**

- ▶ Krmiljenje vas vpraša po številki parametra rezultata.

- ▶ Vnesite **12** (številka parametra Q)

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje vas vpraša po prvi vrednosti ali parametru.

- ▶ Vnesite **Q5** (parameter)

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje vas vpraša po drugi vrednosti ali parametru.

- ▶ **7** vnesite kot drugo vrednost

ENT


 
 


- ▶ Potrdite s tipko **ENT**

## Ponastavitev parametrov Q

### Primer

16 D00: Q5 SET UNDEFINED\*

17 D00: Q1 = Q5\*

- 
  - ▶ Za izbiro funkcij Q-parametrov pritisnite tipko **Q**.
  
- 
  - ▶ Izberite osnovne matematične funkcije: pritisnite gumb **OSNOVNA FUNKCIJE**
  
- 
  - ▶ Za izbiro funkcije parametra Q DODELITEV pritisnite gumb **D0 X = Y**
  - ▶ Krmiljenje vas vpraša po številki parametra rezultata.
  - ▶ Vnesite **5** (številka parametra Q)
  
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Krmiljenje vas vpraša po vrednosti ali parametru.
  
- 
  - ▶ Pritisnite **SET UNDEFINED**



Funkcija **D00** podpira tudi prenos vrednosti **Undefined**. Če želite prenesti nedoločen parameter Q brez **D00**, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki **Invalid value**.


## 9.4 Kotne funkcije

### Definicije

**Sinus:**  $\sin \alpha = \text{nasprotna kateta/hipotenuza}$   
 $\sin \alpha = a/c$

**Kosinus:**  $\cos \alpha = \text{priležna kateta/hipotenuza}$   
 $\cos \alpha = b/c$

**Tangens:**  $\tan \alpha = \text{nasprotna kateta/priležna kateta}$   
 $\tan \alpha = a/b$  oz.  $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

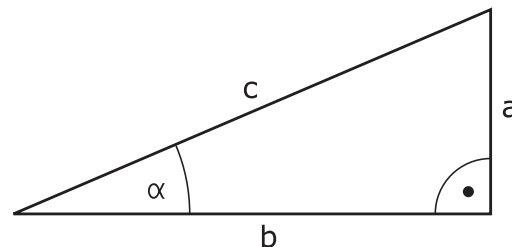

Pri tem je:

- c stranica nasproti desnemu kotu
- a stranica nasproti kotu  $\alpha$
- b tretja stranica

Iz tangensa lahko krmiljenje ugotovi kot:

$$\alpha = \arctan(a/b) \text{ oz. } \alpha = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

### Primer:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan(a/b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$


Dodatno velja:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (mit } a^2 = a \cdot a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

### Programiranje kotnih funkcij

S parametri Q lahko izračunate tudi kotne funkcije.

- ▶  Za izbiro funkcij parametrov Q: pritisnite tipko **Q** iz vnosa števil.
- ▶ Orodna vrstica prikazuje funkcije Q-parametrov.
- ▶ Pritisnite gumb **KOTNA FUNKC.**
- ▶ Krmiljenje prikazuje gumbe kotnih funkcij.





## Pregled

Gumb	Funkcija
D6 SIN(X)	<p><b>D06:</b> sinus npr. <b>D06 Q20 P01 -Q5 *</b> <math>Q20 = \sin(-Q5)</math> Izračun in dodelitev sinusa kota v stopinjah</p>
D7 COS(X)	<p><b>D07:</b> kosinus npr. <b>D07 Q21 P01 -Q5 *</b> <math>Q21 = \cos(-Q5)</math> Izračun in dodelitev kosinusa kota v stopinjah</p>
D8 X LEN Y	<p><b>D08:</b> koren iz kvadratne vsote npr. <b>D08 Q10 P01 +5 P02 +4 *</b> <math>Q10 = \sqrt{5^2+4^2}</math> Dolžino ustvarite iz dveh vrednosti in jo dodelite, npr. izračunajte tretjo stran trikotnika</p>
D13 X ANG Y	<p><b>D13:</b> kot npr. <b>D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 *</b> <math>Q20 = \arctan(25/-Q1)</math> Določitev in dodelitev kota z arctan iz nasprotne in priležne katete ali sinusa in kosinusa kota (<math>0 &lt; \text{kot} &lt; 360^\circ</math>)</p>

## 9.5 Izračuni kroga

### Uporaba

S funkcijami za izračun kroga lahko krmiljenje iz treh ali štirih točk kroga izračuna središče in polmer kroga. Izračun kroga iz štirih točk je natančnejši.

Uporaba: te funkcije lahko npr. uporabite, če želite s programirnimi tipalnimi funkcijami določiti položaj in velikost izvrtine ali delnega kroga.

#### Gumb

#### Funkcija



**D23**: podatki kroga iz treh krožnih točk

npr. **D23 Q20 P01 Q30\***

Krmiljenje določene vrednosti shrani v parametre Q **Q20** do **Q22**.

Krmiljenje preveri vrednosti parametrov Q **Q30** do **Q35** in določi podatke kroga.

Krmiljenje rezultate shrani v naslednje parametre Q:

- Središče kroga na glavni osi v parametru Q **Q20**  
Pri orodni osi **Z** je glavna os **X**
- Središče kroga stranske osi v parametru Q **Q21**  
Pri orodni osi **Z** je stranska os **Y**
- Polmer kroga v parametru Q **Q22**

#### Gumb

#### Funkcija



**D24**: podatki kroga iz štirih krožnih točk

npr. **D24 Q20 P01 Q30\***

Krmiljenje določene vrednosti shrani v parametre Q **Q20** do **Q22**.

Krmiljenje preveri vrednosti parametrov Q **Q30** do **Q37** in določi podatke kroga.

Krmiljenje rezultate shrani v naslednje parametre Q:

- Središče kroga na glavni osi v parametru Q **Q20**  
Pri orodni osi **Z** je glavna os **X**
- Središče kroga stranske osi v parametru Q **Q21**  
Pri orodni osi **Z** je stranska os **Y**
- Polmer kroga v parametru Q **Q22**



**D23** in **D24** samodejno ne dodelijo vrednosti le spremenljivkam rezultata levo od znaka "je enako", ampak tudi naslednjim spremenljivkam.

## 9.6 Pogojni stavki (če/potem) s parametri Q

### Uporaba

Pri pogojnih (če/potem) odločitvah krmiljenje primerja eno spremenljivo in eno fiksno vrednost z drugo spremenljivo ali fiksno vrednostjo. Če je pogoj izpolnjen, krmiljenje preskoči na oznako, ki je programirana za pogojem.



Preden ustvarite NC-program, t.i. pogojne stavke (če/potem) primerjajte s podprogram programskih tehnik in ponovitvijo dela programa.

Tako se boste izognili možnim nesporazumom in napakam pri programiranju.

**Dodatne informacije:** "Označevanje subprogramov in ponavljanj delov programa", Stran 240

Če pogoj ni izpolnjen, krmiljenje obdela naslednji NC-niz.

Če želite priklicati zunanji NC-program, za oznako programirajte priklic programa s %.

## Pogoji skoka

### Brezpogojen skok

Brezpogojni skoki so skoki, katerih pogoj je vedno (=brezpogojno) izpolnjen, npr.

#### **D09 P01 +10 P02 +10 P03 1\***

Takšne skoke lahko uporabljate npr. v priklicanem NC-programu, v katerem delate s podprogrami. Pri NC-programu brez **M30** ali **M2** preprečite, da krmiljenje podprograme obdela brez priklica z možnostjo **LBL CALL**. Kot naslov skoka programirajte oznako, ki je programirana neposredno pred koncem programa.

### Skoki so pogojeni s števcem

S funkcijo skoka lahko obdelavo po potrebi poljubno pogosto ponovite. Parameter Q služi kot števec, ki se pri vsaki ponovitvi programa poviša za 1.

S funkcijo skoka primerjate števec s številom zelenih obdelav.



Skoki se razlikujejo od priklica podprograma programskih tehnik in ponovitve dela programa.

Po eni strani skoki zahtevajo npr. nezaključena območja programa, ki se zaključijo z L0. Po drugi strani pa skoki teh točk vrnitev tudi ne upoštevajo!

### Primer

<b>%COUNTER G71 *</b>	
;	
<b>N20 Q1 = 0</b>	Vrednost nalaganja: vključite števec
<b>N30 Q2 = 3</b>	Vrednost nalaganja: število skokov
;	
<b>N50 G98 L99*</b>	Skočna točka
<b>N60 Q1 = Q1 + 1</b>	Posodite števec: nova vrednost Q1 = stara vrednost Q1 + 1
<b>N70 D12 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99*</b>	Izvedba skoka programa 1 in 2
<b>N80 D09 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99*</b>	Izvedba skoka programa 3
;	
<b>N99999999 %COUNTER G71 *</b>	

## Programiranje pogojnih stavkov (če/potem)

### Možnosti vnosov skoka


 
Pri pogoju **IF** (če) so na voljo naslednji vnosi:

- Številke
- Besedila
- Q, QL, QR
- **QS** (parametri nizov)

Za vnos naslova skoka **GOTO** so na voljo naslednje tri možnosti:

- **LBL NAZIV**
- **LBL-ŠTEVILKA**
- **QS**

Pogojni stavki (če/potem) se pojavijo, ko pritisnete gumb **Skoki**. Krmiljenje prikazuje naslednje gumb:


Gumb	Funkcija
	<p><b>D09</b>: skok, če je enako npr. <b>D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" *</b> Če sta obe vrednosti enaki, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>
	<p><b>D09</b>: skok, če ni določeno npr. <b>D09 P01 +Q1 IS UNDEFINED P03 "UPCAN25" *</b></p>
	<p>Če spremenljivka ni definirana, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>
	<p><b>D09</b>: skok, če je definirano npr. <b>D09 P01 +Q1 IS DEFINED P03 "UPCAN25" *</b></p>
	<p>Če je spremenljivka definirana, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>
	<p><b>D10</b>: skok, če ni enako npr. <b>D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 *</b> Če vrednosti niso enake, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>
	<p><b>D11</b>: skok, če je večje kot npr. <b>D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 QS5 *</b> Če je prva vrednost večja od druge, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>
	<p><b>D12</b>: skok, če je manjše kot npr. <b>D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" *</b> Če je prva vrednost manjša od druge, krmiljenje preskoči na definirano oznako.</p>

## 9.7 Neposredni vnos formule

### Vnos formule

Matematične formule, ki vsebujejo več računskih operacij, lahko prek gumbov vnesete neposredno v NC-program.

 ▶ Izberite funkcijo Q-parametra

 ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**  
▶ Izberite **Q**, **QL** ali **QR**  
▶ Krmiljenje možne računske operacije prikaže v orodni vrstici.

### Matematična pravila

#### Zaporedje pri ocenjevanju različnih operatorjev

Če formula v kombinaciji vsebuje računske korake različnih operatorjev, krmiljenje računske korake oceni v definiranim zaporedju. Znan primer tega je točkovno pred črtnim računanjem.

Krmiljenje računske korake oceni v naslednjem zaporedju:

Zapored- je	Računski korak	Operater	Računski znaki
1	Rešitev oklepaja	Oklepaj	( )
2	Upoštevajte predznak	Predznak	-
3	Izračun funkcije	Funkcija	<b>SIN, COS, LN</b> itn.
4	Potenca	Potenca	^
5	Množenje in deljenje	Pika	*, /
6	Seštevanje in odštevanje	Črtica	+, -

#### Zaporedje pri ocenjevanju enakih operatorjev

Krmiljenje oceni računske korake enakih operaterjev od leve proti desni.

npr.  $2 + 3 - 2 = (2 + 3) - 2 = 3$

Izjema: pri verižnih potencah krmiljenje oceno izvede od desne proti levi.

npr.  $2 ^ 3 ^ 2 = 2 ^ (3 ^ 2) = 2 ^ 9 = 512$

#### Primer: točkovno pred črtnim računanjem

**N120 Q1 = 5 \* 3 + 2 \* 10 = 35**

- 1. računski korak  $5 * 3 = 15$
- 2. računski korak  $2 * 10 = 20$
- 3. računski korak  $15 + 20 = 35$

**Primer: potenca pred črtnim računanjem**

$$\text{N130 } Q2 = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1. računski korak: 10 na kvadrat = 100
- 2. računski korak: potenciranje 3 s 3 = 27
- 3. računski korak 100 – 27 = 73

**Primer: funkcija pred potenco**

$$\text{N140 } Q4 = \text{SIN } 30 ^ 2 = 0,25$$

- 1. računski korak: izračun sinusa od 30 = 0,5
- 2. računski korak: 0,5 na kvadrat = 0,25





 










**Primer: oklepaj pred funkcijo**

$$\text{N150 } Q5 = \text{SIN } ( 50 - 20 ) = 0,5$$

- 1. računski korak: rešite oklepaj 50 - 20 = 30
- 2. računski korak: izračun sinusa od 30 = 0,5

## Pregled

Krmiljenje prikazuje naslednje gumbе:

Gumb	Logična funkcija	Operater
	<b>Seštevanje</b> npr. $Q10 = Q1 + Q5$	Črtica
	<b>Odštevanje</b> npr. $Q25 = Q7 - Q108$	Črtica
	<b>Množenje</b> npr. $Q12 = 5 * Q5$	Pika
	<b>Deljenje</b> npr. $Q25 = Q1 / Q2$	Pika
	<b>Oklepaj</b> npr. $Q12 = Q1 * ( Q2 + Q3 )$	Oklepaj
	<b>Zaklepaj</b> npr. $Q12 = Q1 * ( Q2 + Q3 )$	Oklepaj
	<b>Kvadriranje</b> (square) npr. $Q15 = SQ 5$	Funkcija
	<b>Korenjenje</b> (square root) npr. $Q22 = SQRT 25$	Funkcija
	<b>Izračun sinusa</b> npr. $Q44 = SIN 45$	Funkcija
	<b>Izračun kosinusa</b> npr. $Q45 = COS 45$	Funkcija
	<b>Izračun tangensa</b> npr. $Q46 = TAN 45$	Funkcija
	<b>Izračun arkus sinusa</b> Inverzna funkcija sinusa Krmiljenje kot določi iz razmerja nasprotne katete do hipotenuze. npr. $Q10 = ASIN ( Q40 / Q20 )$	Funkcija
	<b>Izračun arkus kosinusa</b> Inverzna funkcija kosinusa Krmiljenje kot določi iz razmerja priležne katete do hipotenuze. npr. $Q11 = ACOS Q40$	Funkcija
	<b>Izračun arkus tangensa</b> Inverzna funkcija tangensa Krmiljenje kot določi iz razmerja nasprotne katete do priležne katete. npr. $Q12 = ATAN Q50$	Funkcija
	<b>Potenca</b> npr. $Q15 = 3 ^ 3$	Potenca
	<b>Uporaba konstante PI</b> $\pi = 3,14159$ npr. $Q15 = PI$	




Gumb	Logična funkcija	Operater
LN	<b>Ustvarjanje naravnega logaritma (LN)</b> Osnovno število = $e = 2,7183$ npr. <b>Q15 = LN Q11</b>	Funkcija
LOG	<b>Ustvarjanje naravnega logaritma</b> Osnovno število = 10 npr. <b>Q33 = LOG Q22</b>	Funkcija
EXP	<b>Uporabite eksponentno funkcijo (<math>e^n</math>)</b> Osnovno število = $e = 2,7183$ npr. <b>Q1 = EXP Q12</b>	Funkcija
NEG	<b>Negacija</b> Množenje z -1 npr. <b>Q2 = NEG Q1</b>	Funkcija
INT	<b>Integralno število</b> Zaokroževanje mest za decimalno vejico npr. <b>Q3 = INT Q42</b>	Funkcija
<p><b>i</b> Funkcija <b>INT</b> ne zaokroži, ampak samo odreže mesta za decimalno vejico.  <b>Dodatne informacije:</b> "Primer: zaokroževanje vrednosti", Stran 327</p>		
ABS	<b>Absolutna vrednost</b> npr. <b>Q4 = ABS Q22</b>	Funkcija
FRAC	<b>Frakcioniranje</b> Zaokroževanje mest pred decimalno vejico npr. <b>Q5 = FRAC Q23</b>	Funkcija
SGN	<b>Preverjanje predznaka</b> npr. <b>Q12 = SGN Q50</b> Če je <b>Q50 = 0</b> , potem je <b>SGN Q50 = 0</b> Če je <b>Q50 &lt; 0</b> , potem je <b>SGN Q50 = -1</b> Če je <b>Q50 &gt; 0</b> , potem je <b>SGN Q50 = 1</b>	Funkcija
%	<b>Izračun načinovne vrednosti (ostanek deljenja)</b> npr. <b>Q12 = 400 % 360</b> Rezultat: <b>Q12 = 40</b>	Funkcija

 





 



 
 
### Primer: kotna funkcija

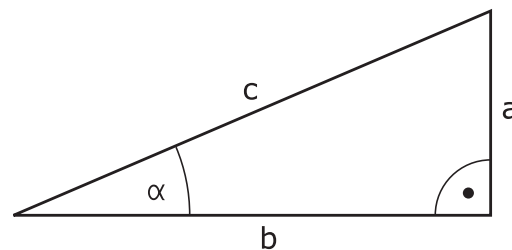Dolžine nasprotne katete  $a$  vnesite v parameter **Q12**, priležne katete  $b$  pa v **Q13**.

Iskan je kot  $\alpha$ .

Iz nasprotne katete  $a$  in priležne katete s pomočjo  $\arctan$  izračunajte kot  $\alpha$ ; dodelite rezultat **Q25**:



-  ▶ Pritisnite tipko **Q**
  
-  ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Krmiljenje vas vpraša po številki parametra rezultata.
- ▶ Vnesite **25**
-  ▶ pritisnite tipko **ENT**
  
-  ▶ Pomaknite se po orodni vrstici naprej
  
-  ▶ Pritisnite gumb **Funkcija za arkus tangens**
-  ▶ Pomaknite se po orodni vrstici naprej
  
-  ▶ Pritisnite gumb **Oklepaj**
-  ▶ Vnesite **12** (številka parametra)
-  ▶ Pritisnite gumb Deljenje.
-  ▶ Vnesite **13** (številka parametra)
-  ▶ Pritisnite gumb **Zaklepaj**
-  ▶ Vnos formule zaključite s tipko **END**

### Primer

N10 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

## 9.8 Preverjanje in spreminjanje parametrov



### Postopek

Q-parametre lahko nadzorujete in spreminjate v vseh načinih delovanja.

- Po potrebi prekinite potek programa (npr. pritisnite tipko **NC-ZAUSTAVITEV** in gumb **INTERNI STOP**) ali zaustavite test programa



- Za priklic funkcije Q-parametra pritisnite gumb **Q INFO** ali tipko **Q**.
- Krmiljenje našteje vse parametre in njim pripadajoče vrednosti.
- S puščično tipko ali tipko **GOTO** izberite želeni parameter
- Če želite spremeniti vrednost, pritisnite gumb **EDITIR. POLJA**, vnesite novo vrednost in potrdite s tipko **ENT**
- Če ne želite spremeniti vrednosti, pritisnite gumb **AKTUAL. VREDNOST** ali zaključite pogovorno okno s tipko **KONEC**

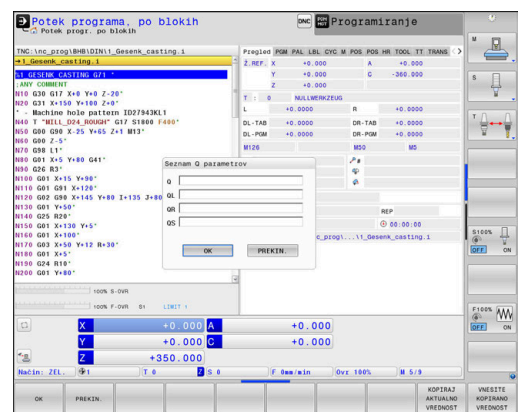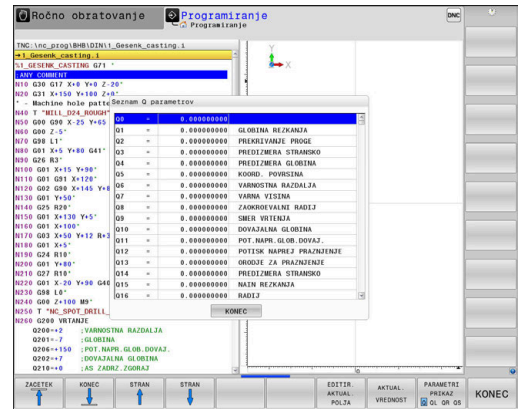

Če želite preveriti ali spremeniti lokalne, globalne ali parametre nizov, pritisnite gumb **PRIKAŽI PARAMETRE Q QL QR QS**. Krmiljenje nato prikaže posamezno vrsto parametra. Prav tako pa veljajo tudi prej opisane funkcije.

Medtem ko krmiljenje izvaja NC-program, ne morete spreminjati spremenljivk v oknu **Seznam parametrov Q**. Krmiljenje omogoča spremembe izključno med prekinjenim ali preklicanim potekom programa.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Krmiljenje prikaže potrebno stanje po končani izvedbi NC-niza, npr. v načinu **Potek programa, posam. blok**.

V oknu **Seznam parametrov Q** ni mogoče urejati naslednjih parametrov Q in QS:

- Območje spremenljivk med 100 in 199, ker lahko pride do prekrivanja s posebnimi funkcijami krmiljenja
- Območje spremenljivk med 1200 in 1399, ker lahko pride do prekrivanja s funkcijami, specifičnimi za proizvajalca strojev

Vse parametre s prikazanimi komentarji krmiljenje uporablja znotraj ciklov ali kot parametre vrednosti.

V vseh načinih delovanja (z izjemo načina **Programiranje**) lahko parametre Q prikažete tudi na dodatnem prikazu stanja.

- ▶ Po potrebi prekinite potek programa (npr. pritisnite tipko **NC-STOPP** in gumb **INTERNI STOP**) ali zaustavite test programa



- ▶ Prikličite orodno vrstico za postavitve zaslona.



- ▶ Izberite zaslonski prikaz z dodatnim prikazom stanja

- ▶ Krmiljenje na desni polovici zaslona prikazuje obrazec stanja **Pregled**.



- ▶ Pritisnite gumb **STATUS Q PARAM.**.



- ▶ Pritisnite gumb **Q SEZNAM**.

- ▶ Krmiljenje odpre pojavno okno.

- ▶ Za vsako vrsto parametra (Q, QL, QR, QS) definirajte številke parametrov, ki jih želite nadzorovati. Posamezne Q-parametre ločite z vejico, zaporedne Q-parametre pa združite z vezajem, npr. 1,3,200-208. Razpon vnosa za posamezno vrsto parametra znaša 132 znakov.



Prikaz na zavihku **QPARA** vedno vsebuje osem decimalnih mest. Krmiljenje rezultat **Q1 = COS 89,999** prikaže npr. kot 0,00001745. Krmilni sistem zelo velike ali zelo majhne vrednosti prikaže eksponentno. Krmiljenje rezultat **Q1 = COS 89.999 \* 0.001** prikaže kot +1,74532925e-08, pri čemer e-08 predstavlja faktor  $10^{-8}$ .

## 9.9 Dodatne funkcije

### Pregled

Dodatne funkcije se prikažejo s pritiskom na gumb **RAZLIČNE FUNKCIJE** Krmiljenje prikaže naslednje gumbе:

Gumb	Funkcija	Stran
D14 NAPAKA=	<b>D14</b> Izpis sporočila o napaki	286
D16 F-TISK	<b>D16</b> Izpis oblikovanih besedil ali vrednosti parametrov Q	292
D18 BRANJE SIST. POD.	<b>D18</b> Branje sistemskih podatkov	301
D19 PLC=	<b>D19</b> Prenos vrednosti v PLC	301
D20 ČAKAJ FOR	<b>D20</b> Sinhroniziranje NC-ja in PLC-ja	302
D26 ODPIRANJE TABELE	<b>D26</b> Odpiranje prosto določene preglednice	381
D27 SHRANI V TABELO	<b>D27</b> Pisanje v prosto določeno preglednico	382
D28 BRANJE TABELE	<b>D28</b> Branje iz prosto določene preglednice	383
D29 PLC LIST=	<b>D29</b> Prenos največ osmih vrednosti v PLC	303
D37 EXPORT	<b>D37</b> Izvoz lokalnih parametrov Q ali parametrov QS v NC-program, ki ga uporabljate za priklic.	303
D38 POŠILJANJE	<b>D38</b> Pošiljanje informacij iz NC-programa	304

## D14 – Izdaja sporočil o napaki

S funkcijo **D14** lahko omogočite prikaz programske krmiljenih sporočil o napakah, ki jih je določil proizvajalec stroja oz. podjetje HEIDENHAIN.

Če krmiljenje med potekom programa ali v simulaciji obdela funkcijo **D14**, prekine obdelavo in prikaže določeno sporočilo. V tem primeru morate NC-program znova zagnati.

Območje števil napak	Sporočilo o napaki
0 ... 999	Pogovorno okno, odvisno od stroja
1000 ... 1199	Pogovorno okno, odvisno od krmiljenja

### Primer

Krmiljenje mora oddati sporočilo, ko vreteno ni vklopljeno.

**N180 D14 P01 1000\***

V nadaljevanju najdete celoten seznam sporočil o napakah **D14**. Upoštevajte, da glede na vašo vrsto krmiljenja niso na voljo vsa sporočila o napakah.

### Sporočilo o napaki, ki ga je določil HEIDENHAIN

Številka napake	Besedilo
1000	Vreteno?
1001	Manjka orodna os
1002	Premajhen polmer orodja
1003	Polmer orodja je prevelik
1004	Prekoračeno območje
1005	Napačen začetni položaj
1006	ROTACIJA ni dovoljena
1007	FAKTOR MERILA ni dovoljen
1008	ZRCALJENJE ni dovoljeno
1009	Zamik ni dovoljen
1010	Manjka pomik
1011	Napačna vrednost vnosa
1012	Napačen predznak
1013	Kot ni dovoljen
1014	Tipalna točka ni dosegljiva
1015	Preveč točk
1016	Protislovni vnos
1017	Nepopoln CIKEL
1018	Napačno definirana ravnina
1019	Programirana je napačna os
1020	Napačno število vrtljajev

<b>Številka napake</b>	<b>Besedilo</b>
1021	Popravek polmera ni definiran
1022	Zaobljenost ni definirana
1023	Prevelik polmer zaobljenja
1024	Nedefiniran zagon programa
1025	Prevelika programska razvejanost
1026	Manjka referenca kota
1027	Nedefiniran obdelovalni cikel
1028	Premajhna širina utora
1029	Premajhen žep
1030	Q202 ni definiran
1031	Q205 ni definiran
1032	Q218 mora biti večji od Q219
1033	CIKEL 210 ni dovoljen
1034	CIKEL 211 ni dovoljen
1035	Q220 je prevelik
1036	Q222 mora biti večji od Q223
1037	Q244 mora biti večji od 0
1038	Q245 ne sme biti enak Q246
1039	Območje kota mora biti 360°
1040	Q223 mora biti večji od Q222
1041	Q214: 0 ni dovoljeno
1042	Nedefinirana smer premikanja
1043	Nobena preglednica ničelnih točk ni aktivna
1044	Napaka položaja: sredina 1. osi
1045	Napaka položaja: sredina 2. osi
1046	Premajhna vrtina
1047	Prevelika vrtina
1048	Premajhen čep
1049	Prevelik čep
1050	Premajhen žep: dodelava 1. osi
1051	Premajhen žep: dodelava 2. osi
1052	Prevelik žep: izvržek 1. osi
1053	Prevelik žep: izvržek 2. osi
1054	Premajhen čep: izvržek 1. osi
1055	Premajhen čep: izvržek 2. osi
1056	Prevelik čep: dodelava 1. osi
1057	Prevelik čep: dodelava 2. osi
1058	TCHPROBE 425: napaka največje mere

<b>Številka napake</b>	<b>Besedilo</b>
1059	TCHPROBE 425: napaka najmanjše mere
1060	TCHPROBE 426: napaka največje mere
1061	TCHPROBE 426: napaka najmanjše mere
1062	TCHPROBE 430: prevelik premer
1063	TCHPROBE 430: premajhen premer
1064	Definirana ni nobena merilna os
1065	Prekoračena toleranca loma orodja
1066	Q247 ne sme biti enak 0
1067	Vnos Q247 mora biti večji od 5
1068	Preglednica ničelnih točk?
1069	Način rezkanja Q351 ne sme biti enak 0
1070	Zmanjšanje globine navoja
1071	Izvedba umerjanja
1072	Prekoračena toleranca
1073	Aktiven premik na niz
1074	ORIENTACIJA ni dovoljena
1075	3D-ROT ni dovoljena
1076	Aktivacija 3D-ROT
1077	Vnos negativne globine
1078	Q303 v merilnem ciklu ni definiran!
1079	Orodna os ni dovoljena
1080	Napačno izračunane vrednosti
1081	Protislovne merilne točke
1082	Napačno vnesena varna višina
1083	Protisloven način vboda
1084	Nedovoljen obdelovalni cikel
1085	Vrstica je zaščitena pred pisanjem
1086	Nadmera je večja od globine
1087	Nedefiniran kot konice
1088	Protislovni podatki
1089	Položaj utora 0 ni dovoljen
1090	Primik ne sme biti enak 0
1091	Preklop Q399 ni dovoljen
1092	Orodje ni definirano
1093	Številka orodja ni dovoljena
1094	Ime orodja ni dovoljeno
1095	Programska možnost ni aktivna
1096	Obnovitev kinematike ni mogoča



<b>Številka napake</b>	<b>Besedilo</b>
1097	Funkcija ni dovoljena
1098	Neskladne mere surovca
1099	Merilni položaj ni dovoljen
1100	Dostop do kinematike ni mogoč
1101	Merilni pol. ni v obm. premik.
1102	Kompenzacija prednastavitve ni mogoča
1103	Polmer orodja je prevelik
1104	Način vboda ni mogoč
1105	Kot vboda je napačno definiran
1106	Kot odprt. ni definiran
1107	Prevelika širina utora
1108	Merilni faktorji niso enaki
1109	Podatki o orodju so neskladni
1110	Funkcija MOVE (premik) ni mogoča
1111	Prednastavitev ni dovoljena!
1112	Navoj je prekratek!
1113	Neskladno stanje 3D-Rot!
1114	Nepopolna konfiguracija
1115	Ni aktivnega strugala
1116	Usmeritev orodja ni konsistentno
1117	Kot ni mogoč!
1118	Premajhen polmer kroga!
1119	Iztek navoja je prekratek!
1120	Protislovne merilne točke
1121	Previsoko št. omejitev
1122	Strategija obdelave z omejitvami ni mogoča
1123	Smer obdelave ni mogoča
1124	Preverite višino navoja!
1125	Obračun kota ni možen
1126	Izsredinsko vrtenje ni mogoče
1127	Nobeno rezkalo ni aktivno
1128	Nezadostna dolžina reza
1129	Definicija zobnika ni skladna ali popolna
1130	Nadmera finega rezkanja ni navedena
1131	Vrstica v tabeli ne obstaja
1132	Postopek tipanja ni mogoč
1133	Funkcija sklapljanja ni mogoča

<b>Številka napake</b>	<b>Besedilo</b>
1134	Ta programska oprema NC ne podpira obdelovalnega cikla
1135	Ta programska oprema NC ne podpira cikla tipalnega sistema
1136	Program NC je preklican
1137	Nepopolni podatki tipalnega sistema
1138	Funkcija LAC ni možna
1139	Vrednost za zaobljen ali posneti rob je prevelika!
1140	Osni kot ni enak vrtilnemu kotu
1141	Višina znaka ni določena
1142	Previsoka višina znaka
1143	Napaka tolerance: dodatna obdelava obdelovanca
1144	Napaka tolerance: obdelovanec je odpad
1145	Napačna definicija mere
1146	Nedovoljen vnos v kompenzacijsko tabelo
1147	Pretvorba ni mogoča
1148	Napaka v konfiguraciji vretena orodja
1149	Zamik delovnega vretena ni znan
1150	Globalne programske nastavitve so aktivne
1151	Konfiguracija makrov OEM ni pravilna
1152	Kombinacija programiranih nadmera ni možna
1153	Merilni podatki niso zajeti
1154	Preverite tolerančni nadzor
1155	Izvirtina je manjša kot tipalna krogla
1156	Določitev referenčne točke ni mogoče
1157	Izravnava okrogle mize ni mogoča
1158	Izravnava rotacijskih osi ni mogoča
1159	Primik je omejen na rezalno dolžino
1160	Globina obdelave je določena z 0
1161	Nepripravljena vrsta orodja
1162	Nadmera ni določena
1163	Ničelne točke stroja ni bilo mogoče shraniti
1164	Vretena za sinhronizacijo ni bilo mogoče določiti
1165	Funkcija ni mogoča v aktivnem načinu delovanja
1166	Nadmera je določena prevelika
1167	Število rezil ni določeno
1168	Globina obdelave ne narašča monotono
1169	Primik ne pada monotono
1170	Polmer orodja ni pravilno določen

<b>Številka napake</b>	<b>Besedilo</b>
1171	Način za vzvratni pomik na varno višino ni mogoč
1172	Definicija zobnika ni pravilna
1173	Tipalni objekt vsebuje različne tipe definicije mere
1174	Definicija mere vključuje prepovedane znake
1175	Dejanska vrednost v definiciji mere je napačna
1176	Začetna točka za izvrtino pregloboka
1177	Definicija mere: pri ročnem predpozic. manjka zelena vrednost
1178	Nadomestno orodje ni na voljo
1179	OEM-makro ni določen
1180	Meritev s pomožno osjo ni mogoča
1181	Začetni položaj pri osi modula ni mogoč
1182	Funkcija mogoča samo pri zaprtih vratih
1183	Število možnih pod. nizov preseženo
1184	Neskladna obdel. ravnina z osnim kotom pri osnovni rotaciji
1185	Predajni parameter ne vsebuje dovoljene vrednosti
1186	Širina rezanja RCUTS je določena prevelika
1187	Uporabna dolžina LU orodja je premajhna
1188	Izbrani posneti rob je prevelik
1189	Kot posnetega roba se ne more izdelati z aktivnim orodjem
1190	Predizmera ne določa odstranjevanja materiala
1191	Kot vretena ni enoznačen

## D16 Izpis oblikovanih besedil ali vrednosti parametrov Q

### Osnove

S funkcijo **D16** lahko izdate oblikovane fiksne in spremenljive številke ter besedila, npr. za shranjevanje merilnih protokolov.

Vrednosti lahko oddate na naslednji način:

- Shranite kot datoteko v krmiljenje
- Prikažete kot okno na zaslonu
- Shranite kot datoteko na zunanji pogon ali USB-napravo
- Izpis prek povezanega tiskalnika

### Postopek

Za izdajo fiksnih in spremenljivih števil ter besedil potrebujete naslednje korake:

- Izvorna datoteka  
Izvorna datoteka navaja vsebino in obliko.
- NC-funkcija **D16**  
Z NC-funkcijo **D16** krmiljenje ustvari izhodno datoteko.  
Izhodna datoteka lahko znaša največ 20 kB.

### Ustvarjanje besedilne datoteke

Za prikaz oblikovanega besedila in vrednosti parametrov Q z urejevalnikom besedil krmiljenja ustvarite besedilno datoteko. V tej datoteki določite obliko in parametre Q za prenos.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:




- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**



- ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**
- ▶ Ustvarite datoteko s končnico **.A**

### Razpoložljive funkcije

Če želite ustvariti besedilno datoteko, uporabite naslednje funkcije za oblikovanje:

 Upoštevajte velike in male črke.

Znaki za oblikovanje	Funkcija
"..."	Označite obliko izhodnih vsebin
%F, %D ali %I	Izvedite oblikovano izdajo za parametre Q, QL in QR <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>F</b>: drsno (32-bitna drseča decimalna številka)</li> <li>■ <b>D</b>: dvojno (64-bitna drseča decimalna vejica)</li> <li>■ <b>I</b>: celo število (32-bitno celo število)</li> </ul>



Za besedila, namenjena za izpis, lahko uporabite nabor znakov UTF-8.

Znaki za oblikovanje	Funkcija
9.3	Definirajte število mest pri izdaji številskih vrednosti <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9: skupno število mest vklj. z decimalnimi ločili</li> <li>■ 3: število mest za decimalno vejico</li> </ul>
%S ali %RS	Izvedite oblikovano ali neoblikovano izdajo parametra QS <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S: niz (zaporedje znakov)</li> <li>■ RS: neobdelan niz</li> </ul> Krmiljenje naslednje besedilo prevzame nespremenjeno in brez oblikovanja.
,	Vnose znotraj ene vrstice izvorne datoteke ločite med seboj, npr. tip datoteke in spremenljivka
;	Zaključite vrstico izvorne datoteke
*	Vstavite vrstico komentarjev znotraj izvorne datoteke Komentarji v izhodni datoteki ne bodo prikazani
%"	Izdajte narekovaje v izhodni datoteki
%%	Izdajte odstotkovni znak v izhodni datoteki
\\	Izdajte poševnico v izhodni datoteki
\n	Izdajte prelom vrstic v izhodni datoteki
+	Spremenljivo vrednost v izhodni datoteki izdajte desno poravnano
-	Spremenljivo vrednost v izhodni datoteki izdajte levo poravnano

### Primer

Vnos	Pomen
"X1 = %+9,3 F", Q31;	Oblika za parametre Q: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X1 =: izdaja besedila X1 =</li> <li>■ %: določitev oblike</li> <li>■ +: številka z desno poravnavo</li> <li>■ 9.3: 9 mest skupno, od tega 3 mesta za decimalno vejico</li> <li>■ F: Floating (decimalna vejica)</li> <li>■ Q31: izdaja vrednosti iz Q31</li> <li>■ ;: konec niza</li> </ul>

Za prenos različnih informacij s protokolno datoteko so na voljo naslednje funkcije:

Ključna beseda	Funkcija
CALL_PATH	Izdajte ime poti NC-programa, ki vsebuje funkcijo D16, npr. "Touchprobe: %S", CALL_PATH;

Ključna beseda	Funkcija
<b>M_CLOSE</b>	Zaprte datoteko, v katero zapisujete z možnostjo <b>D16</b>
<b>M_APPEND</b>	Izhodno datoteko ob ponovni izdaji pripnite na obstoječo izhodno datoteko
<b>M_APPEND_MAX</b>	Izhodno datoteko ob ponovni izdaji pripnite na obstoječo izhodno datoteko, dokler ne dosežete največje navedene velikosti datoteke 20 kB, npr. <b>M_APPEND_MAX20</b> ;
<b>M_TRUNCATE</b>	Izhodno datoteko preprišite ob ponovni izdaji
<b>M_EMPTY_HIDE</b>	Presledkov pri nedefiniranih ali praznih parametrih QS v izhodni datoteki ne izdajte
<b>M_EMPTY_SHOW</b>	Presledke pri nedefiniranih ali praznih parametrih QS izdajte in ponastavite možnost <b>M_EMPTY_HIDE</b>
<b>L_ENGLISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v angleščini
<b>L_GERMAN</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v nemščini
<b>L_CZECH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v češčini
<b>L_FRENCH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v francoščini
<b>L_ITALIAN</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v italijanščini
<b>L_SPANISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v španščini
<b>L_PORTUGUE</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v portugalščini
<b>L_SWEDISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v švedščini
<b>L_DANISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v danščini
<b>L_FINNISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v finščini
<b>L_DUTCH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v nizozemščini
<b>L_POLISH</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v poljščini
<b>L_HUNGARIA</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v madžarščini
<b>L_RUSSIAN</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v ruščini
<b>L_CHINESE</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v kitajščini
<b>L_CHINESE_TRAD</b>	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v kitajščini (tradicionalni)

Ključna beseda	Funkcija
L_SLOVENIAN	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v slovenščini
L_KOREAN	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v korejščini
L_NORWEGIAN	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v norveščini
L_ROMANIAN	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v romunščini
L_SLOVAK	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v slovaščini
L_TURKISH	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže samo v turščini
L_ALL	Besedilo v pogovornih oknih se prikaže neodvisno od jezika
URA	Izdajte ure trenutnega časa
MIN	Izdajte minute trenutnega časa
SEK	Izdajte sekunde trenutnega časa
DAN	Izdajte dan trenutnega datuma
MESEC	Izdajte mesec trenutnega datuma
STR_MESEC	Izdajte kratico meseca trenutnega datuma
LETO2	Izdajte dvomestno letnico leta trenutnega datuma
LETO4	Izdajte štirimestno letnico trenutnega datuma

### Primer

Primer besedilne datoteke, ki določa obliko za prenos:

**"MERILNI PROTOKOL TEŽIŠČA LOPATASTEGA KOLESA";**

**"DATUM: %02d.%02d.%04d", DAY, MONTH, YEAR4;**

**"ČAS: %02d:%02d:%02d", HOUR, MIN, SEC;**

**"ŠTEVILO MERILNIH VREDNOSTI: = 1";**

**"X1 = %9.3F", Q31;**

**"Y1 = %9.3F", Q32;**

**"Z1 = %9.3F", Q33;**

**L\_GERMAN;**

**"Werkzeuglänge beachten";**

**L\_ENGLISH;**

**"Remember the tool length";**

**Primer**


Primer izvorne datoteke, ki ustvari izhodno datoteko s spremenljivo vsebino:

```
"TOUCHPROBE";
"%S",QS1;
M_EMPTY_HIDE;
"%S",QS2;
"%S",QS3;
M_EMPTY_SHOW;
"%S",QS4;
M_CLOSE;
```

Primer za NC-program, ki določa izključno **QS3**:

N110 Q1 = 100	; možnosti <b>Q1</b> dodelite vrednost <b>100</b>
N120 QS3 = "Pos 1: "    TOCHAR( DAT+Q1 )*	; številsko vrednost <b>Q1</b> spremenite v alfanumerično vrednost in povežite z definiranim zaporedjem znakov
N130 D16 P01 TNC:\D16.a / SCREEN:	; izhodno datoteko z možnostjo <b>FN 16</b> prikažite na zaslonu krmiljenja

Primer prikaza zaslona z dvema presledkoma, ki nastane prek **QS1** in **QS4**:

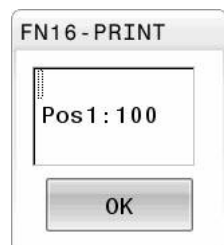



**Aktivacija prenosa D16 v NC-programu**

 
 



Znotraj funkcije **D16** definirate izhodno datoteko.

Krmiljenje ustvari izhodno datoteko v naslednjih primerih:

- Na koncu programa **G71**
- Pri prekinitvi programa s tipko **NC-ZAUSTAVITEV**
- Šifra **M\_CLOSE** v izvorni datoteki

V funkciji D16 vnesite pot ustvarjene besedilne datoteke in pot izhodne datoteke.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **Q**
-  ▶ Pritisnite gumb **RAZLICNE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **D16 F-TISK**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA DATOTEKE**
- ▶ Izberite vir, tj. besedilno datoteko, v kateri je določena oblika za prenos
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Izberite cilj, tj. pot za izpis

Za določanje poti za izpis imate na voljo dve možnosti:

- Neposredno v funkciji **D16**
- V strojnih parametrih pod **CfgUserPath** (št. 102200)



Če se priklicana datoteka nahaja v istem imeniku kot datoteka, ki izvaja priklic, lahko povežete tudi ime datoteke brez poti. V ta namen so vam na voljo okna za izbiro gumba **IZBIRA DATOTEKE** gumba **PREVZEM IMENA DAT..**

### Navedba poti v Funkcija D16

Če kot ime poti za datoteko protokola vnesete samo ime datoteke, potem krmiljenje shrani datoteko protokola v imeniku NC-programa s funkcijo **D16**.

Namesto popolnih poti programirajte relativne poti:

- Izhajajoč iz mape priklicane datoteke eno raven mape navzdol  
**D16 P01 MASKA\MASKA1.A/ PROT\PROT1.TXT**
- Izhajajoč iz mape priklicane datoteke eno raven mape navzgor in v drugi mapi **D16 P01 ..\MASKA\MASKA1.A/ ..\PROT1.TXT**

Z gumbom **SINTAKSA** lahko nastavite poti v dvojnih narekovajih. Dvojni narekovaji določajo začetek in konec poti. Tako krmiljenje prepozna morebitne posebne znake kot del poti.

**Dodatne informacije:** "Imena datotek", Stran 106

Če je celotna pot navedena znotraj dvojnih narekovajev, lahko za ločevanje map in datotek uporabite tako \ kot tudi /.



Napotki za upravljanje in programiranje:

 



- Če pot določite v strojnih parametrih in v funkciji **D16**, velja pot iz funkcije **D16**.
- Če v NC-programu večkrat izpišete isto datoteko, krmiljenje v izhodni datoteki trenutni izpis postavi za predhodno izpisano vsebino.
- V nizu **D16** oblikovano datoteko in datoteko protokola vedno programirajte s pripono vrste datoteke.
- Pripono datoteke protokola določa vrsta datoteke izpisa (npr. .TXT, .A, .XLS, .HTML).
- S pomočjo funkcije **D18** prejmete številne pomembne in zanimive informacije za datoteko protokola, npr. številko nazadnje uporabljenega cikla tipalnega sistema.

**Dodatne informacije:** "D18 – Branje sistemskih podatkov", Stran 301

### Določanje poti za izpis v strojnih parametrih

Če želite merilne rezultate shraniti v določenem imeniku, lahko pot za izpis datoteke protokola določite v strojnih parametrih.

Za spremembo poti za izpis sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **MOD**
- ▶ Vnesite številko ključa 123
-  ▶ Izberite parameter **CfgUserPath** (št. 102200)
-  ▶ Izberite parameter **fn16DefaultPath** (št. 102202)
- > Krmiljenje prikaže pojavno okno.
- ▶ Izberite pot za izpis za načine delovanja stroja
-  ▶ Izberite parameter **fn16DefaultPathSim** (št. 102203)
- > Krmiljenje prikaže pojavno okno.
- ▶ Izberite pot za izpis za načine delovanja  
**Programiranje in Test programa**

**Navedba vira ali cilja s parametri**

Poti izvorne in izhodne datoteke lahko navedete kot spremenljive vrednosti. V ta namen v NC-programu definirate zelene spremenljivke.

**Dodatne informacije:** "Dodeljevanje parametrov nizov", Stran 307

Če poti definirate spremenljivo, vnesite parameter QS z naslednjo sintakso:

Sintaktični element	Pomen
:"QS1"	Nastavitev parametra QS z vnaprej nastavljenim dvopičjem in med narekovaji zgoraj
:'QL3'.txt	Pri ciljni datoteki po potrebi dodatno navedba pripone



Če želite navedbo poti s parametrom QS prenesti v protokolno datoteko, uporabite funkcijo **%RS**. S tem zagotovite, da krmiljenje posebnih znakov ne interpretira kot oblikovne znake.

**Primer**

```
N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT
```

Krmiljenje ustvari datoteko PROT1.TXT:

**MERILNI PROTOKOL TEŽIŠČA LOPATASTEGA KOLESA**

**DATUM: 15.07.2015**

**Ura: 8:56:34**

**ŠTEVILO MERILNIH VREDNOSTI: = 1**

**X1 = 149,360**

**Y1 = 25,509**

**Z1 = 37,000**

**Remember the tool length**

**Prikaz sporočil na zaslonu**

Funkcijo **D16** lahko uporabite za izdajo sporočil v oknu na zaslonu krmiljenja. Tako so lahko prikazani napotki, na katere se mora uporabnik odzvati. Vsebino izdanih besedil in mesto v NC-programu lahko prosto izberete. Izdate lahko tudi vrednosti spremenljivk.

Da krmiljenje sporočilo prikaže na zaslonu, določite kot pot prikaza **SCREEN:**

**Primer**

```
N110 D16 P01 TNC:\MASKE- ; izhodno datoteko z možnostjo FN
MASKE1.A / SCREEN: 16 prikažite na zaslonu krmiljenja
```

Če ima sporočilo več vrstic, kot je prikazano v pojavnem oknu, se lahko po pojavnem oknu premikate s puščičnimi tipkami.



Če v NC-programu večkrat programirate isto izdajo, krmiljenje v ciljni datoteki trenuten izpis postavi izza predhodno izpisane vsebine.

Če želite prepisati predhodno pojavno okno, programirajte ključni besedi **M\_CLOSE** ali **M\_TRUNCATE**.

### Zapiranje pojavnega okna

Okno lahko zaprete na naslednji način:

- Tipka **CE**
- Definirate pot izdaje **SCLR** (Screen Clear)

#### Primer

**N90 D16 P01 TNC:MASKE\MASKE1.A / SCLR:**

S funkcijo **D16** lahko tudi zaprete pojavno okno cikla. Za to ne potrebujete besedilne datoteke.

#### Primer

**N90 D16 P01 / SCLR:**

### Zunanji prenos sporočil

S funkcijo **D16** lahko izhodne datoteke shranite na pogonu ali USB-napravi.

Da krmiljenje shrani izhodno datoteko, pot vklj. s pogonom definirajte v funkciji **D16**.

#### Primer

**N110 D16 P01 TNC:MSK-  
MSK1.A / PC325:LOG-  
PRO1.TXT**

; izhodno datoteko shranite z  
možnostjo **NC 16**



Če v NC-programu večkrat programirate isto izdajo, krmiljenje v ciljni datoteki trenutni izpis postavi izza predhodno izpisane vsebine.

### Tiskanje sporočil

Funkcijo **D16** lahko uporabite za tiskanje izhodnih datotek na priključenem tiskalniku.



Priključen tiskalnik mora biti sposoben za postscript.  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Da krmiljenje natisne izhodno datoteko, se mora izvorna datoteka končati s ključno besedo **M\_CLOSE**.

Če uporabljate standardni tiskalnik, vnesite **Printer:\** in ime datoteke kot ciljno pot.

Če uporabljate tiskalnik, ki ni standardni tiskalnik, vnesite pot tiskalnika, npr. **Printer:\PRO739\** in ime datoteke.

Krmiljenje shrani datoteko pod določenim imenom datoteke v določeno pot. Krmiljenje ne natisne imena datoteke.

Krmiljenje shrani datoteko samo tako dolgo, dokler je ne natisnete.

#### Primer

**N110 D16 P01 TNC:MASKE-  
MASKE1.A / PRINTER:-  
PRINT1**

; izhodno datoteko natisnite z  
možnostjo **NC 16**

## D18 – Branje sistemskih podatkov

S funkcijo **D18** lahko sistemske podatke preberete in jih shranite v parametre Q. Sistemski datum lahko izberete prek številke skupine (ID-št.), številke sistemskih podatkov in po potrebi tudi prek indeksa.



Krmiljenje prebrane vrednosti funkcije **D18** neodvisno od enote NC-programa vedno odda **metrično**.

Podatke iz aktivne preglednice orodij lahko alternativno odčitata s pomočjo **TABDATA READ**. Krmiljenje pri tem samodejno izračuna vrednosti preglednice v merski enoti NC-programa.

**Dodatne informacije:** "Sistemski podatki", Stran 544

**Primer: dodelitev vrednosti aktivnega faktorja merila Z-osi na Q25**

N55 D18 Q25 ID210 NR4 IDX3\*

## D19 – Prenos vrednosti v PLC

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Spremembe na PLC-ju lahko povzročijo neželeno vedenje in večje napake, npr. neuporabnost krmiljenja. Zaradi tega je dostop do PLC-ja zaščiten z geslom. Ta funkcija podjetju HEIDENHAIN, proizvajalcu stroja in tretjemu ponudniku omogoča, da lahko iz NC-programa komunicira s PLC. Uporaba s strani upravljavca stroj ali NC-programerja ni priporočljiva. Med izvajanjem funkcije in naknadno obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Funkcijo uporabljajte izključno v dogovoru s podjetjem HEIDENHAIN, proizvajalcem stroja ali tretjim ponudnikom
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov

S funkcijo **D19** lahko na PLC prenesete do dve fiksni ali spremenljivki vrednosti.

## D20 – Sinhroniziranje NC-ja in PLC-ja

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Spremembe na PLC-ju lahko povzročijo neželeno vedenje in večje napake, npr. neuporabnost krmiljenja. Zaradi tega je dostop do PLC-ja zaščiten z geslom. Ta funkcija podjetju HEIDENHAIN, proizvajalcu stroja in tretjemu ponudniku omogoča, da lahko iz NC-programa komunicira s PLC. Uporaba s strani upravljavca stroj ali NC-programerja ni priporočljiva. Med izvajanjem funkcije in naknadno obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Funkcijo uporabljajte izključno v dogovoru s podjetjem HEIDENHAIN, proizvajalcem stroja ali tretjim ponudnikom
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov

S funkcijo **D20** lahko med potekom programa izvedete sinhronizacijo med NC-jem in PLC-jem. Krmiljenje zaustavi izvajanje, dokler ni izpolnjen pogoj, ki ste ga programirali v nizu **D20**.

Funkcijo **SYNC** uporabite, ko npr. s funkcijo **D18** berete sistemske podatke. Sistemski podatki zahtevajo sinhronizacijo s trenutnim datumom in časom. Krmiljenje pri funkciji **D20** zaustavi predhodni izračun. Krmiljenje NC-niz po možnosti **D20** izračuna šele, ko je krmiljenje NC-niz obdelalo z možnostjo **D20**.

#### Primer: zaustavitev notranjega izračunavanja, branje trenutnega položaja na osi X

N11 D20 SYNC	; zaustavite interni predhodni izračun z možnostjo <b>FN 20</b>
N12 D18 Q1 ID270 NR1 IDX1*	; določite položaj os X z možnostjo <b>FN 18</b>

## D29 – prenos vrednosti v PLC

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Spremembe na PLC-ju lahko povzročijo neželjeno vedenje in večje napake, npr. neuporabnost krmiljenja. Zaradi tega je dostop do PLC-ja zaščiten z geslom. Ta funkcija podjetju HEIDENHAIN, proizvajalcu stroja in tretjemu ponudniku omogoča, da lahko iz NC-programa komunicira s PLC. Uporaba s strani upravljavca stroj ali NC-programerja ni priporočljiva. Med izvajanjem funkcije in naknadno obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Funkcijo uporabljajte izključno v dogovoru s podjetjem HEIDENHAIN, proizvajalcem stroja ali tretjim ponudnikom
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov

S funkcijo **D29** lahko v PLC prenesete do osem fiksnih in spremenljivih vrednosti.

## D37 - IZVOZ

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Spremembe na PLC-ju lahko povzročijo neželjeno vedenje in večje napake, npr. neuporabnost krmiljenja. Zaradi tega je dostop do PLC-ja zaščiten z geslom. Ta funkcija podjetju HEIDENHAIN, proizvajalcu stroja in tretjemu ponudniku omogoča, da lahko iz NC-programa komunicira s PLC. Uporaba s strani upravljavca stroj ali NC-programerja ni priporočljiva. Med izvajanjem funkcije in naknadno obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Funkcijo uporabljajte izključno v dogovoru s podjetjem HEIDENHAIN, proizvajalcem stroja ali tretjim ponudnikom
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov

Funkcijo **D37** uporabite, ko ustvarite lastne cikle, ki jih želite vključiti v krmiljenje.

## D38 – Pošiljanje informacije iz NC-programa

S funkcijo **D38** lahko iz NC-programa fiksne ali spremenljive vrednosti zapišete v dnevnik ali jih pošljete v zunanjo aplikacijo, npr. StateMonitor.

Pri tem sintaksa sestoji iz dveh delov:

- **Format teksta za pošilj.:** Besedilo izpisa z izbirnimi ogradami za vrednosti spremenljivk, npr. **%f**



Vnos se lahko izvede tudi kot parameter QS.

Pri navedbi fiksnih ali spremenljivih števil oz. besedil bodite pozorni na veliko in malo začetnico.

- **Datum za prostor v tekstu:** seznam največ 7 spremenljivk Q, QL ali QR, npr. **Q1**

Prenos datotek poteka preko običajnega TCP/IP-računalniškega omrežja.



Dodatne informacije najdete v priročniku RemoTools SDK.

### Primer

Vrednosti **Q1** in **Q23** dokumentirajte v dnevniku.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %f Q23: %f" P02 +Q1 P02 +Q23*
```

### Primer

Določite obliko za izdajo vrednosti spremenljivk.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %05.1f" P02 +Q1*
```

- > Krmiljenje odda vrednost spremenljivk s skupno petimi mesti, od tega enim decimalnim mestom. Po potrebi se izpis dopolni s t.i. vodilnimi ničlami.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: % 7.3f" P02 +Q1*
```

- > Krmiljenje odda vrednost spremenljivk s skupno sedmimi mesti, od tega tremi decimalnimi mesti. Po potrebi se izpis dopolni s presledkom.



Če želite v besedilu izpisa obdržati %, morate na želenem mestu besedila vnesti %%.



**Primer**

V tem primeru pošljete informacije v StateMonitor.

S pomočjo funkcije **D38** lahko npr. rezervirate naročila.

Če želite uporabiti to funkcijo, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- StateMonitor različica 1.2  
Upravljanje naročil s t.i. JobTerminals (možnost št. 4) je možno od različice 1.2 aplikacije StateMonitor naprej
- Ustvarjanje naročila na StateMonitor
- Dodelitev orodnega stroja

Za primer veljajo naslednji podatki:

- Številka naročila 1234
- Korak obdelave 1

<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"*	Ustvarjanje naročil
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_CREATE_ITEMNAME: HOLDER_ITEMID:123_TARGETQ:20" *	Namesto tega: Ustvarjanje naročil z imenom dela, številko dela in želeno količino
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_START"*	Zagon naročila
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"*	Zagon priprave
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"*	Izdelava/proizvodnja
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_STOP"*	Zaustavitev naročila
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"*	Končaj naročilo

Dodatno lahko sporočite tudi količino obdelovancev naročila.

Z ogradami **OK**, **S** in **R** navedete, ali je količina obdelovancev, ki ste jo sporočili, pravilno izdelana ali ne.

Z možnostjo **A** in **I** definirate, kako StateMonitor interpretira to sporočilo. Če predate absolutne vrednosti, StateMonitor prepíše predhodno veljavne vrednosti. Če predate inkrementalne vrednosti, število kosov StateMonitor sešteje.

<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"*	Možnost Dejanska količina (OK), absolutna
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"*	Možnost Dejanska količina (OK), inkrementalna
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"*	Možnost Odpad (S), absolutna
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"*	Možnost Odpad (S), inkrementalna
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"*	Možnost Dodelava (R), absolutna
<b>D38*</b> /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"*	Možnost Dodelava (R), inkrementalna

## 9.10 Parametri nizov

### Funkcije obdelave nizov

Obdelavo nizov s **QS**-parametri lahko uporabite, da ustvarite spremenljive nize. Tovrstne nize lahko npr. izpišete s funkcijo **D16**, da ustvarite spremenljive protokole.

Parametrskemu nizu lahko dodelite niz (črke, številke, posebni znaki, krmilni znaki in presledki) z dolžino do 255 znakov. Dodeljene ali vnesene vrednosti lahko obdelujete in preverjate s funkcijami, ki so opisane v nadaljevanju. Tako kot pri programiranju Q-parametrov imate skupno na voljo 2000 QS-parametrov.

**Dodatne informacije:** "Načelo in pregled funkcij", Stran 262

V funkcijah parametrov Q **STRING FORMULA** in **FORMULA** so različne funkcije za izvedbo parametrov nizov.

Gumb	Funkcije <b>STRING FORMULA</b>	Stran
DECLARE STRING	Dodelitev parametra niza	307
CFGREAD	Odčitavanje vrednosti strojnega parametra	316
STRING FORMULA	Povezovanje parametrov nizov	308
TOCHAR	Pretvorba številske vrednosti v parameter niza	309
SUBSTR	Kopiranje delnega niza iz parametra niza	310
SYSSTR	Branje sistemskih podatkov	311


 
 

Gumb	Funkcije niza v funkciji <b>Formula</b>	Stran
TONUMB	Pretvorba parametra niza v številsko vrednost	312
INSTR	Preverjanje parametra niza	313
STRLEN	Ugotavljanje dolžine parametra niza	314
STRCOMP	Primerjanje abecednega zaporedja	315



Če uporabljate funkcijo **STRING FORMULA**, je rezultat vedno alfanumerična vrednost. Če uporabljate funkcijo **FORMULA**, je rezultat vedno številska vrednost.

## Dodeljevanje parametrov nizov

Preden lahko uporabite spremenljivke niza, jih morate najprej dodeliti. Za to uporabite ukaz **DECLARE STRING**.


 
 
 
 
-  ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **STRING FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **DECLARE STRING** (DOLOČITEV NIZA).

### Primer

```
N110 DECLARE STRING QS10 = "workpiece" * ; dodelite alfanumerično vrednost QS10
```

## Povezovanje parametrov nizov

S povezovalnim operatorjem (parameter niza || parameter niza) lahko med seboj povežete več parametrov niza.

- 
  - ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **STRING FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **STRING FORMULA**
- 
  - ▶ Vnesite številko parametra niza, v katerem naj krmiljenje shrani povezani niz, in potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Navedite številko parametra niza, v katerem je shranjen **prvi** delni niz, potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Krmiljenje prikazuje povezovalni simbol ||.
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**.
  - ▶ Vnesite številko parametra niza, v katerem je shranjen **drugi** delni niz, in potrdite s tipko **ENT**.
  - ▶ Postopek ponavljajte, dokler ne izberete vseh delnih nizov za povezavo, in končajte s tipko **END**.

**Primer: za QS10 želite, da vsebuje celotno besedilo iz QS12 in QS13**


 
 
 

**N110 QS10 = QS12 || QS13 \*** ; povežite vsebine iz **QS12** in **QS13** ter jih dodelite parametru QS **QS10**

Vsebine parametrov:

- **QS12: Stanje:**
- **QS13: Izvržek**
- **QS10: Stanje: izvržek**

## Pretvorba številске vrednosti v parameter niza

S funkcijo **TOCHAR** krmiljenje pretvori številsko vrednost v parameter niza. Na ta način lahko številске vrednosti povežete s spremenljivkami niza.

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
- 
  - ▶ Odpiranje menija funkcij
- 
  - ▶ Pritisnite gumb funkcije niza.
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **STRING FORMULA**
- 
  - ▶ Izberite funkcijo za pretvorbo številске vrednosti v parameter niza.
  - ▶ Vnesite številko ali želeni parameter Q, ki naj ga krmiljenje pretvori, in potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Po želji lahko vnesete število mest za decimalno vejico, ki naj jih krmiljenje hkrati pretvori, in potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**.


 
 
 

**Primer: parameter Q50 želite pretvoriti v parameter niza QS11 ter uporabiti 3 decimalna mesta.**

**N110 QS11 = TOCHAR ( DAT  
+Q50 DECIMALS3 )\***

; spremenite številsko vrednost iz **Q50** v alfanumerično vrednost in jo dodelite parametru QS **QS11**

## Kopiranje delnega niza iz parametra niza

S funkcijo **SUBSTR** lahko iz parametra niza kopirate definirano območje.

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
-  ▶ Odpiranje menija funkcij
-  ▶ Pritisnite gumb funkcije niza
-  ▶ Pritisnite gumb **STRING FORMULA**
-  ▶ Vnesite številko parametra, v katerem naj krmiljenje shrani kopirano zaporedje znakov, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Izberite funkcijo za kopiranje delnega niza
- ▶ Vnesite številko QS-parametra, iz katerega želite kopirati delni niz, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Vnesite številko mesta, od katerega naprej želite kopirati delni niz, in potrdite s tipko **ENT**.
- ▶ Vnesite število znakov, ki jih želite kopirati, in potrdite s tipko **ENT**.
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**.



Prvi znak besedilnega zaporedja se začne na 0. mestu.

**Primer: želite, da se iz parametra niza QS10 od tretjega mesta (BEG2) preberejo štiri znake dolg delni nizi (LEN4).**


**N110 QS13 = SUBSTR  
( SRC\_QS10 BEG2 LEN4 )\***

; dodelitev delnega niza iz **QS10** v parameter QS **QS13**

## Branje sistemskih podatkov

Z NC-funkcijo **SYSSTR** lahko preberete sistemske podatke in vsebine shranite v parametre QS. Sistemski datum izberite s pomočjo številke skupine **ID** in številke **NR**.

Možnosti **IDX** in **DAT** vnesite izbirno.

Ime skupine, ID-št.	orodja	Pomen
Programske informacije, 10010	1	Pot aktualnega glavnega programa ali programa palet
	2	Pot trenutnega obdelovanega NC-programa
	3	Pot s ciklom <b>G39 PGM CALL</b> izbranega NC-programa
	10	Pot z možnostjo <b>%:PGM</b> izbranega NC-programa
Podatki o kanalu, 10025	1	Ime trenutnega kanala, npr. <b>CH_NC</b>
Vrednosti, programirane v priklicu orodja, 10060	1	Ime trenutnega orodja
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  NC-funkcija ime orodja shrani samo, če orodje prikličete s pomočjo imena orodja.         </div>	
Kinematika, 10290	10	V zadnji NC-funkciji <b>FUNCTION MODE</b> programirana kinematika
Aktualni sistemski čas, 10321	1 - 16, 20	■ 1: D.MM.LLLL h:mm:ss
		■ 2: D.MM.LLLL h:mm
		■ 3: D.MM.LL hh:mm
		■ 4: LLLL-MM-DD hh:mm:ss
		■ 5: LLLL-MM-DD hh:mm
		■ 6: LLLL-MM-DD h:mm
		■ 7: LL-MM-DD h:mm
		■ 8: DD.MM.LLLL
		■ 9: D.MM.LLLL
		■ 10: D.MM.LL
		■ 11: LLLL-MM-DD
		■ 12: LL-MM-DD
		■ 13: hh:mm:ss
		■ 14: h:mm:ss
		■ 15: h:mm
		■ 16: DD.MM.LLLL hh:mm
■ 20: XX	Oznaka XX predstavlja 2-mestni prikaz trenutnega koledarskega tedna, ki ima v skladu z ISO 8601 naslednje lastnosti:	
■ Ima sedem dni		
■ Se začne s ponedeljkom		
■ Je neprekinjeno oštevilčen		
■ Prvi koledarski teden vsebuje prvi četrtek leta		
Podatki tipalnega sistema, 10350	50	Tip tipalnega sistema aktivnega tipalnega sistema obdelovanca TS
	70	Tip tipalnega sistema aktivnega tipalnega sistema orodja TT

Ime skupine, ID-št.	orodja	Pomen
	73	Ime aktivnega tipalnega sistema orodja TT iz strojnega parametra <b>activeTT</b>
Podatki za obdelavo palet, 10510	1	Ime trenutno obdelovane palete
	2	Pot trenutne izbrane preglednice palet
Različica NC-programске opreme, 10630	10	Številka različice NC-programске opreme
Informacije za ravnovesni cikel, 10855	1	Pot preglednice za umerjanje neuravnoteženosti Preglednica za umerjanje neuravnoteženosti spada v aktivno kinematiko.
Podatki o orodju, 10950	1	Ime trenutnega orodja
	2	Vsebina stolpca <b>DOC</b> aktivnega orodja
	3	Nastavitve regulacije AFC trenutnega orodja
	4	Kinematika nosilca orodja trenutnega orodja

### Pretvorba parametra niza v številsko vrednost

Funkcija **TONUMB** pretvori parameter niza v številsko vrednost. Vrednost za pretvorbo naj bo sestavljena samo iz številskih vrednosti.



Parameter QS za pretvorbo lahko vsebuje samo številsko vrednost, ker krmiljenje v nasprotnem primeru odda napako.



- ▶ Izberite funkcijo Q-parametra



- ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Vnesite številko parametra niza, v katerem naj krmiljenje shrani številsko vrednost, in potrdite s tipko **ENT**



- ▶ Preklop med orodnimi vrsticami.



- ▶ Izberite funkcijo za pretvorbo parametra niza v številsko vrednost.
- ▶ Vnesite številko parametra QS, ki naj ga krmiljenje pretvori, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**.

**Primer: če želite parameter niza QS11 pretvoriti v številski parameter Q82.**





**N110 Q82 = TONUMB  
( SRC\_QS11 )\***

; alfanumerično vrednost **QS11**  
spremenite v številsko vrednost in  
jo dodelite **Q82**



## Preverjanje parametra niza

S funkcijo **INSTR** lahko preverite, ali oz. kje en parameter niza obstaja v nekem drugem parametru niza.

-  ▶ Izberite funkcijo Q-parametra
-  ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Vnesite številko parametra Q za rezultat in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje v parameter shrani položaj, na katerem se začne iskano besedilo.
-  ▶ Preklop med orodnimi vrsticami.
-  ▶ Izberite funkcijo za preverjanje parametra niza.
- ▶ Vnesite številko QS-parametra, v katerem je shranjeno iskano besedilo, in potrdite s tipko **ENT**.
- ▶ Vnesite številko parametra QS, ki naj ga krmiljenje preišče, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Vnesite številko mesta, od katerega naprej naj krmiljenje išče delni niz, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**.



Prvi znak besedilnega zaporedja se začne na 0. mestu.

Če krmiljenje ne najde iskanega delnega niza, shrani celotno dolžino preiskanega niza (štetje se tukaj začne z 1) v parameter rezultatov.





Če se iskani delni niz pojavi večkrat, krmiljenje sporoči prvo mesto, na katerem najde delni niz.

**Primer: če želite v QS10 poiskati besedilo, ki je shranjeno v parametru QS13. Iskanja začnite od tretjega mesta.**

```
N370 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )*
```

## Ugotavljanje dolžine parametra niza

Funkcija **STRLEN** prikaže dolžino besedila, ki je shranjeno v izbranem parametru niza.

-  ▶ Izberite funkcijo parametra Q
-  ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Vnesite številko parametra Q, v katerem naj krmiljenje shrani ugotovljeno dolžino niza, in potrdite s tipko **ENT**
-  ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami
-  ▶ Izberite funkcijo za ugotavljanje dolžine besedila parametra niza.
- ▶ Vnesite številko parametra QS, pri katerem naj krmiljenje ugotovi dolžino, in potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**

### Primer: ugotoviti želite dolžino QS15

**N110 Q52 = STRLEN  
( SRC\_QS15 )\***





; določanje števila znakov od **QS14**  
in dodelitev v **Q52**



Če izbrani parameter QS ni definiran, krmiljenje zagotovi vrednost **-1**.

## Primerjava leksikalnega zaporedja dveh alfanumeričnih zaporedij znakov

Z NC-funkcijo **STRCOMP** primerjate leksikalno zaporedje vsebine dveh parametrov QS.

-  ▶ Izberite funkcijo parametra Q
-  ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Vnesite številko parametra Q, v katerem naj krmiljenje shrani rezultat primerjave, in potrdite s tipko **ENT**
-  ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami
-  ▶ Izberite funkcijo za primerjavo parametrov nizov.
- ▶ Vnesite številko prvega parametra QS, ki naj ga krmiljenje primerja, in potrdite s tipko Taste **ENT**
- ▶ Vnesite številko drugega parametra QS, ki naj ga krmiljenje primerja, in potrdite s tipko Taste **ENT**
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT** in vnos končajte s tipko **END**



Krmiljenje vrne naslednje rezultate:

- **0**: vsebina obeh parametrov QS je identična
- **-1**: vsebina prvega parametra QS se nahaja v leksikalnem zaporedju **pred** vsebino drugega parametra QS
- **+1**: vsebina prvega parametra QS se nahaja v leksikalnem zaporedju **za** vsebino drugega parametra QS

Leksikalno zaporedje se glasi:

- 1 Posebni znaki, npr. ?\_
- 2 Številke, npr. 123
- 3 Velike črke, npr. ABC
- 4 Male črke, npr. abc



Krmiljenje izhajajoč iz prvega znaka izvaja preverjanje tako dolgo, dokler se vsebina parametra QS ne razlikuje. Če se vsebine razlikujejo npr. na četrtem mestu, krmiljenje na tem mestu prekine preverjanje.

Krajše vsebine z enakim zaporedjem znakov so v zaporedju prikazane prve, npr. abc pred abcd.

### Primer: primerjati želite leksikalno zaporedje med QS12 in QS14





**N110 Q52 = STRCOMP**  
( SRC\_QS12 SEA\_QS14 )\*

; primerjava leksikalnega zaporedja vrednosti **QS12** in **QS14**

## Branje strojnih parametrov

Z NC-funkcijo **CFGREAD** lahko vsebine strojnih parametrov krmiljenja preberete kot številске ali alfanumerične vrednosti. Prebrane številске vrednosti so vedno prikazane metrično.

Če želite prebrati posamezni strojni parameter, morate v konfiguracijskem urejevalniku krmiljenja določiti naslednje vsebine:

Simbol	Vrsta	Pomen	Primer
	<b>Ključ</b>	Ime skupine strojnega parametra Ime skupine je mogoče vnesti izbirno	CH_NC
	<b>Enota</b>	Objekt parametra Ime se začne s <b>Cfg</b>	<b>CfgGeoCycle</b>
	<b>Atributi:</b>	Ime strojnega parametra	<b>displaySpindleErr</b>
	<b>Indeks</b>	Indeks seznama strojnega parametra Indeks seznama je mogoče vnesti izbirno	[0]



V konfiguracijskem urejevalniku lahko spremenite prikaz prisotnih parametrov. Pri standardni nastavitvi so parametri prikazani s kratkimi razlagami.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Če strojni parameter preberete z NC-funkcijo **CFGREAD**, morate prej definirati parameter QS z lastnostjo, enoto in ključem.

Krmiljenje naslednje parametre pridobi v pogovornem oknu NC-funkcije **CFGREAD**:

- **KEY\_QS**: ime skupine (ključ) strojnega parametra
- **TAG\_QS**: ime objekta (enota) strojnega parametra
- **ATR\_QS**: ime (atribut) strojnega parametra
- **IDX**: indeks strojnega parametra

**Branje številске vrednosti strojnega parametra**

Shranjevanje vrednosti strojnega parametra v obliki številске vrednosti v Q-parameter:

-  ▶ Izberite funkcijo Q-parametra.
-  ▶ Pritisnite gumb **FORMULA**
- ▶ Vnesite številko parametra Q, v katerega bo krmiljenje shranilo strojni parameter
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Izberite funkcijo **CFGREAD**.
- ▶ Vnesite številke parametra niza za ključ, enoto in lastnost
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Po potrebi vnesite številko za indeks ali preskočite pogovorno okno z **NO ENT**.
- ▶ Oklepaj zaprite s tipko **ENT**
- ▶ Vnos zaključite s tipko **END**

**Primer: branje faktorja prekrivanja kot Q-parameter****Nastavljanje parametrov v konfiguracijskem urejevalniku**

```
ChannelSettings
```

```
CH_NC
```

```
  CfgGeoCycle
```

```
    pocketOverlap
```

**Primer**

N110 QS11 = "CH_NC"	; dodelite ključ parametru QS <b>QS11</b>
N120 QS12 = "CfgGeoCycle"	; dodelite enoto parametru QS <b>QS12</b>
N130 QS13 = "pocketOverlap"	; dodelite lastnost parametru QS <b>QS13</b>
N140 Q50 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 )	; preberite vsebino strojnega parametra

## 9.11 Privzeti parameter Q

Krmiljenje parametrom Q **Q100** do **Q199** dodeli npr. naslednje vrednosti:

- Vrednosti iz PLC-ja
- Podatki o orodju in vretenu
- Podatki o stanju delovanja
- Rezultati merjenja iz ciklov tipalnega sistema

Krmiljenje shrani vrednosti parametrov Q, in sicer **Q108**, **Q114** do **Q117** in merski enoti trenutnega NC-programa.

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Cikli HEIDENHAIN, cikli proizvajalca stroja in funkcije tretjih ponudnikov uporabljajo parametre Q. Dodatno lahko znotraj NC-programov programirate parametre Q. Če pri uporabi parametrov Q ne uporabljate izključno priporočenih razponov parametrov Q, potem lahko to privede do prekrivanj (menjalnih učinkov) in s tem do neželenega vedenja. Med obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Uporabljajte izključno razpone parametrov Q, ki jih priporoča podjetje HEIDENHAIN
- ▶ Upoštevajte dokumentacije podjetja HEIDENHAIN, proizvajalca stroja in tretjih ponudnikov
- ▶ Potek preverite s pomočjo grafične simulacije

**i** Nobenih predhodno določenih spremenljivk ne smete uporabljati kot računske parametre v NC-programih, npr. parametri Q in QS v območju 100 do 199.

### Vrednosti iz PLC Q100 do Q107

Krmiljenje parametrom Q **Q100** do **Q107** dodeli vrednosti iz PCL.

### Aktivni polmer orodja Q108

Krmiljenje dodeli parametru Q **Q108** vrednost aktivnega polmera orodja.

Krmiljenje aktiven polmer orodja izračuna iz naslednjih vrednosti:

- polmera orodja **R** iz preglednice orodij,
- delta vrednosti **DR** iz preglednice orodij,
- delta vrednosti **DR** iz NC-programa s preglednico popravkov ali priklicem orodja

**i** Krmiljenje aktiven polmer orodja shrani tudi prek ponovnega zagona krmiljenja.

### Orodna os Q109

Vrednost parametra Q **Q109** je odvisna od trenutne orodne osi:

Parametri Q	Orodna os
Q109 = -1	Definirana ni nobena orodna os
Q109 = 0	X-os
Q109 = 1	Y-os
Q109 = 2	Z-os
Q109 = 6	U-os
Q109 = 7	V-os
Q109 = 8	W-os

### Stanje vretena Q110

Vrednost parametra Q **Q110** je odvisna od nazadnje aktivirane dodatne funkcije za vreteno:

Parametri Q	Dodatna funkcija
Q110 = -1	Definirano ni nobeno stanje vretena
Q110 = 0	<b>M3</b> Vklop vretena v smeri urnega kazalca
Q110 = 1	<b>M4</b> Vklop vretena v nasprotni smeri urnega kazalca
Q110 = 2	<b>M5 po M3</b> Zaustavitev vretena
Q110 = 3	<b>M5 po M4</b> Zaustavitev vretena

### Dovod hladila Q111

Vrednost parametra Q **Q111** je odvisna od nazadnje aktivirane dodatne funkcije za dovod hladila:

Parametri Q	Dodatna funkcija
Q111 = 1	<b>M8</b> Vklop hladilnega sredstva
Q111 = 0	<b>M9</b> Izklop hladilnega sredstva

### Faktor prekrivanja Q112

Krmiljenje dodeli parametru Q **Q112** faktorja prekrivanja pri rezkanju žepov.

## Merska enota v NC-programu Q113

Vrednost parametra Q **Q113** je odvisna od merske enote NC-programa. Pri gnezdenju z možnostjo % krmiljenje uporabi mersko enoto glavnega programa:

Parametri Q	Merska enota glavnega programa
Q113 = 0	Metrični sistem, mm
Q113 = 1	Palčni sistem, palci

## Dolžina orodja Q114

Krmiljenje dodeli parametru Q **Q114** vrednost aktivne dolžine orodja.

Krmiljenje aktivno dolžino orodja izračuna iz naslednjih vrednosti:

- dolžina orodja **L** iz preglednice orodij,
- delta vrednosti **DL** iz preglednice orodij,
- delta vrednosti **DL** iz NC-programa s preglednico popravkov ali priklicem orodja.



Krmiljenje aktivno dolžino orodja shrani tudi prek ponovnega zagona krmiljenja.

## Rezultat meritve programirljivih ciklov tipalnih sistemov Q115 do Q119

Krmiljenje naslednjim parametrom Q dodeli rezultat meritve programirljivega cikla tipalnega sistema.

Krmiljenje za ta parameter Q ne upošteva polmera in dolžine tipalnega zatiča.



Pomožne slike ciklov tipalnih sistemov prikazujejo, ali krmiljenje rezultat meritve shrani v spremenljivko.

Krmiljenje parametrom Q **Q115** do **Q119** dodeli vrednosti koordinatnih osi po tipanju:

Parametri Q	Koordinate osi
Q115	TIPALNA TOCKA V X
Q116	TIPALNA TOCKA V Y
Q117	TIPALNA TOCKA V Z
Q118	TIPAL. TOCKA NA 4. OSI, npr. os A Proizvajalec stroja določi 4. os
Q119	TIPAL. TOCKA NA 5. OSI, npr. os B Proizvajalec stroja določi 5. os



### Parametra Q Q115 in Q116 pri samodejni meritvi orodja

Krmiljenje parametrova Q **Q115** in **Q116** dodeli odstopanje dejanske-želene vrednosti pri samodejnem merjenju orodja, npr. s TT 160:

Parametri Q	Odstopanje med dejansko in želeno vrednostjo
Q115	Dolžina orodja
Q116	Polmer orodja



Po tipanju lahko parametra Q **Q115** in **Q116** prejmeta druge vrednosti.

### Izračunane vrednosti koordinat rotacijskih osi Q120 do Q122

Krmiljenje parametrom Q **Q120** do **Q122** dodeli izračunane koordinate rotacijskih osi:

Parametri Q	Koordinate rotacijskih osi
Q120	OSNI KOT OSI A
Q121	OSNI KOT OSI B
Q122	OSNI KOT OSI C

## Rezultati merjenja iz ciklov tipalnega sistema

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje merilnih ciklov za obdelovanec in orodje**

Krmiljenje parametrom Q **Q150** do **Q160** dodeli izmerjene dejanske vrednosti:

Parametri Q	Izmerjene dejanske vrednosti
Q150	IZMERJEN KOT
Q151	DEJ. VR. SRED. GL. OSI
Q152	DEJ. VR. SRED. PO. OSI
Q153	DEJ. VRED. PREMERA
Q154	DEJ. VR. ZEPa GL. OSI
Q155	DEJ. VR. ZEPa PO. OSI
Q156	DEJ. VRED. DOLZINE
Q157	DEJ. VR. SREDNJE OSI
Q158	KOT PROJ. OSI A
Q159	KOT PROJ. OSI B
Q160	KOORDINATA MERIL. OSI Koordinata v ciklu izbrane osi

Krmiljenje parametrom Q **Q161** do **Q167** dodeli izračunana odstopanja:

Parametri Q	Izračunano odstopanje
Q161	ODST. SRED. GL. OSI Odstopanje sredine na glavni osi
Q162	ODST. SRED. PO. OSI Odstopanje sredine na pomožni osi
Q163	ODSTOPANJE PREMERA
Q164	ODST. ZEPa GL. OSI Odstopanje dolžine žepa na glavni osi
Q165	ODST. SRED. PO. OSI Odstopanje širine žepa na pomožni osi
Q166	ODSTOPANJE DOLZINE Odstopanje izmerjene dolžine
Q167	ODST. SREDNJE OSI Odstopanje položaja na srednji osi

Krmiljenje parametrom Q **Q170** do **Q172** dodeli določen prostorski kot:

Parametri Q	Ugotovljeni prostorski kot
Q170	PROSTORSKI KOT A
Q171	PROSTORSKI KOT B
Q172	PROSTORSKI KOT C

Krmiljenje parametrov Q **Q180** do **Q182** dodeli določeno stanje obdelovanca:

<b>Parametri Q</b>	<b>Stanje obdelovanca</b>
<b>Q180</b>	<b>OBDELOVANEK JE V REDU</b>
<b>Q181</b>	<b>DOD. OBD. OBDELOVANCA</b>
<b>Q182</b>	<b>OBDELOVANEK ZA ODPAD</b>

Krmiljenje rezervira parametre Q **Q190** do **Q192** za dogodke merjenja orodja z laserskim merilnim sistemom.

Krmiljenje rezervira parametre Q **Q195** do **Q198** za notranjo uporabo:

Parametri Q	Rezervirano za notranjo uporabo
<b>Q195</b>	<b>OZNAKA ZA CIKLE</b>
<b>Q196</b>	<b>OZNAKA ZA CIKLE</b>
<b>Q197</b>	<b>OZNAKA ZA CIKLE</b> Cikli z vzorcem položaja
<b>Q198</b>	<b>ST. ZADN. TIPAL. CIKLA</b> Številka nazadnje aktivnega cikla tipalnega sistema

Vrednost parametra Q **Q199** je odvisna od stanja meritve orodja s tipalnim sistemom orodja:

Parametri Q	Stanje meritve orodja s tipalnim sistemom orodja
<b>Q199 = 0,0</b>	Orodje znotraj tolerance
<b>Q199 = 1,0</b>	Orodje je obrabljeno (prekoračen <b>LTOL/RTOL</b> )
<b>Q199 = 2,0</b>	Orodje je zlomljeno (prekoračen <b>LBREAK/RBREAK</b> )

### Rezultati merjenja ciklov tipalnega sistema 14xx

Krmiljenje parametrom Q **Q950** do **Q967** dodeli izmerjene dejanske vrednosti v povezavi s cikli tipalnih sistemov **14xx**:

Parametri Q	Izmerjene dejanske vrednosti
<b>Q950</b>	<b>P1 Izmerjena glavna os</b>
<b>Q951</b>	<b>P1 Izmerjena pomož. os</b>
<b>Q952</b>	<b>P1 Izmerjena orod. os</b>
<b>Q953</b>	<b>P2 Izmerjena glavna os</b>
<b>Q954</b>	<b>P2 Izmerjena pomož. os</b>
<b>Q955</b>	<b>P2 Izmerjena orod. os</b>
<b>Q956</b>	<b>P3 Izmerjena glavna os</b>
<b>Q957</b>	<b>P3 Izmerjena pomož. os</b>
<b>Q958</b>	<b>P3 Izmerjena orod. os</b>
<b>Q961</b>	<b>Izmerjen SPA</b> Prostorski kot <b>SPA</b> v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine <b>WPL-CS</b>
<b>Q962</b>	<b>Izmerjen SPB</b> Prostorski kot <b>SPB</b> v <b>WPL-CS</b>
<b>Q963</b>	<b>Izmerjen SPC</b> Prostorski kot <b>SPC</b> v <b>WPL-CS</b>

<b>Parametri Q</b>	<b>Izmerjene dejanske vrednosti</b>
<b>Q964</b>	<b>Izmerjena osn. rotac.</b> Rotacijski kot v koordinatnem sistemu za vnos I- CS
<b>Q965</b>	<b>Izmerjeno vrt. mize</b>
<b>Q966</b>	<b>Izmerjen premer 1</b>
<b>Q967</b>	<b>Izmerjen premer 2</b>

Krmiljenje parametrov Q **Q980** do **Q997** dodeli izračunana odstopanja v povezavi s cikli tipalnih sistemov **14xx** naslednjim parametrov Q:

Parametri Q	Izmerjena odstopanja
Q980	P1 Napaka glavne osi
Q981	P1 Napaka pomož. osi
Q982	P1 Napaka orod. osi
Q983	P2 Napaka glavne osi
Q984	P2 Napaka pomož. osi
Q985	P2 Napaka orod. osi
Q986	P3 Napaka glavne osi
Q987	P3 Napaka pomož. osi
Q988	P3 Napaka orod. osi
Q994	Napaka osn. rotac. Kot v koordinatnem sistemu za vnos I-CS
Q995	Izmerjeno vrt. mize
Q996	Napaka premera 1
Q997	Napaka premera 2

Vrednost parametra Q **Q183** je odvisna od stanja meritve obdelovanca v povezavi s cikli tipalnih sistemov 14xx:

Parametri Q	Stanje obdelovanca
Q183 = -1	Ni določeno
Q183 = 0	Dobro
Q183 = 1	Dodelava
Q183 = 2	Izvržek

### Preverjanje vpenjalne situacije: Q601

Vrednost parametra **Q601** prikaže stanje preverjanja vpenjalne situacije s kamero VSC.

Vrednost parametra	Stanje
Q601 = 1	Brez napake
Q601 = 2	Napaka
Q601 = 3	Območje nadzora ni definirano ali pa je na voljo premalo referenčnih slik
Q601 = 10	Notranja napaka (ni signala, napaka kamere itn.)

## 9.12 Primeri programiranja

### Primer: zaokroževanje vrednosti

Funkcija **INT** odreže mesta za decimalno vejico.

Da krmiljenje ne odreže mesta decimalno vejico, ampak jih v skladu s predznakom pravilno zaokroži, pozitivni številki prištejte vrednost 0,5. Pri negativni številki morate odšteti 0,5.


S funkcijo **SGN** krmiljenje samodejno preveri, ali gre za pozitivno ali negativno številko.

<b>%ROUND G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +34.789*</b>	Prva številka za zaokroževanje
<b>N20 D00 Q2 P01 +34.345*</b>	Druga številka za zaokroževanje
<b>N30 D00 Q3 P01 -34.345*</b>	Tretja številka za zaokroževanje
<b>N40 ;</b>	
<b>N50 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1)</b>	K Q1 prištejte vrednost 0,5, potem odrežite mesta za decimalno vejico
<b>N60 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2)</b>	K Q2 prištejte vrednost 0,5, potem odrežite mesta za decimalno vejico
<b>N70 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3)</b>	Od Q3 odštete vrednost 0,5, potem odrežite mesta za decimalno vejico
<b>N99999999 %ROUND G71 *</b>	

## Primer: elipsa

Tek programa

- Kontura elipse se približa s številnimi majhnimi premicami (definirano s **Q7**). Več kot je definiranih izračunskih korakov, bolj gladka bo kontura
- Smeri rezkanja določite z začetnim in končnim kotom v ravnini  
Smer obdelovanja v smeri urinega kazalca:  
začetni kot > končni kot  
Smer obdelovanja v nasprotni smeri urinega kazalca:  
začetni kot < končni kot
- Polmer orodja se ne upošteva.

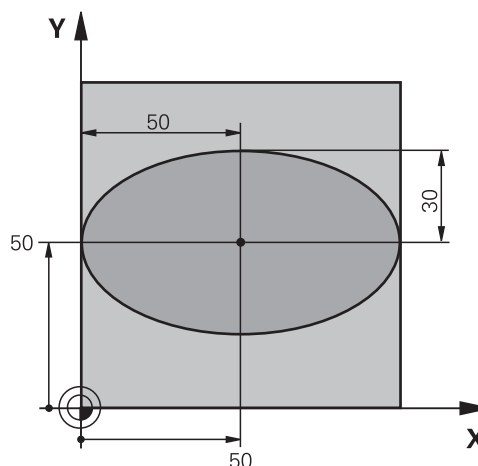

<b>%ELIPSA G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50*</b>	Sredina X-osi
<b>N20 D00 Q2 P01 +50*</b>	Sredina Y-osi
<b>N30 D00 Q3 P01 +50*</b>	Polos X
<b>N40 D00 Q4 P01 +30*</b>	Polos Y
<b>N50 D00 Q5 P01 +0*</b>	Začetni kot v ravnini
<b>N60 D00 Q6 P01 +360*</b>	Končni kot v ravnini
<b>N70 D00 Q7 P01 +40*</b>	Število računskih korakov
<b>N80 D00 Q8 P01 +30*</b>	Rotacijski položaj elipse
<b>N90 D00 Q9 P01 +5*</b>	Globina rezkanja
<b>N100 D00 Q10 P01 +100*</b>	Globinski pomik
<b>N110 D00 Q11 P01 +350*</b>	Pomik pri rezkanju
<b>N120 D00 Q12 P01 +2*</b>	Varnostna razdalja za predpozicioniranje
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*</b>	Definicija surovca
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N170 L10,0*</b>	Priklic obdelave
<b>N180 G00 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N190 G98 L10*</b>	Podprogram 10: obdelava
<b>N200 G54 X+Q1 Y+Q2*</b>	Zamik ničelne točke v središče elipse
<b>N210 G73 G90 H+Q8*</b>	Izračun rotacijskega položaja v ravnini
<b>N220 Q35 = ( Q6 - Q5 )/Q7</b>	Izračun kotnega koraka
<b>N230 D00 Q36 P01 +Q5*</b>	Kopiranje začetnega kota
<b>N240 D00 Q37 P01 +0*</b>	Nastavitev števca rezanja
<b>N250 Q21 = Q3 * COS Q36</b>	Izračun X-koordinate začetne točke
<b>N260 Q22 = Q4 * SIN Q36</b>	Izračun Y-koordinate začetne točke
<b>N270 Q00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3*</b>	Primik na začetno točko v ravnini




<b>N280 Z+Q12*</b>	Predpozicioniranje na varnostno razdaljo na osi vretena
<b>N290 G01 Z-Q9 FQ10*</b>	Premik na obdelovalno globino
<b>N300 G98 L1*</b>	
<b>N310 Q36 = Q36 + Q35</b>	Posodobitev kota
<b>N320 Q37 = Q37 + 1</b>	Posodobitev števca rezanja
<b>N330 Q21 = Q3 * COS Q36</b>	Izračun trenutne X-koordinate
<b>N340 Q22 = Q4 * SIN Q36</b>	Izračun trenutne Y-koordinate
<b>N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11*</b>	Premik na naslednjo točko
<b>N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1*</b>	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na oznako 1
<b>N370 G73 G90 H+0*</b>	Ponastavitev rotacije
<b>N380 G54 X+0 Y+0*</b>	Ponastavitev zamika ničelne točke
<b>N390 G00 G40 Z+Q12*</b>	Premik na varnostno razdaljo
<b>N400 G98 L0*</b>	Konec podprograma
<b>N99999999 %ELIPSA G71 *</b>	

## Primer: vbočen valj s Kroglasti rezkar

Tek programa

- Program deluje samo z možnostjo Kroglasti rezkar in dolžina orodja se nanaša na središče krogle
- Kontura valja se približa s številnimi majhnimi premicami (definirano s **Q13**). Več kot je definiranih rezov, bolj gladka bo kontura
- Valj se rezka z vzdolžnimi rezi (tukaj: vzporedno z Y-osjo).
- Smer rezkanja določite z začetnim in končnim kotom v prostoru:  
Smer obdelave v smeri urinih kazalcev:  
začetni kot > končni kot  
Smer obdelave v nasprotni smeri urinih kazalcev:  
začetni kot < končni kot
- Polmer orodja je popravljen samodejno

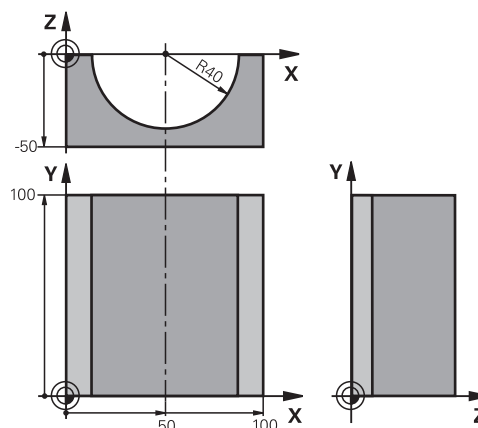


<b>%VALJ G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50*</b>	Sredina X-osi
<b>N20 D00 Q2 P01 +0*</b>	Sredina Y-osi
<b>N30 D00 Q3 P01 +0*</b>	Sredina Z-osi
<b>N40 D00 Q4 P01 +90*</b>	Začetni kot prostora (ravnina Z/X)
<b>N50 D00 Q5 P01 +270*</b>	Končni kot prostora (ravnina Z/X)
<b>N60 D00 Q6 P01 +40*</b>	Polmer valja
<b>N70 D00 Q7 P01 +100*</b>	Dolžina valja
<b>N80 D00 Q8 P01 +0*</b>	Rotacijski položaj v ravnini X/Y
<b>N90 D00 Q10 P01 +5*</b>	Predizmera polmera valja
<b>N100 D00 Q11 P01 +250*</b>	Pomik pri globinskem primiku
<b>N110 D00 Q12 P01 +400*</b>	Pomik pri rezkanju
<b>N120 D00 Q13 P01 +90*</b>	Število rezov
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50*</b>	Definicija surovca
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N170 L10,0*</b>	Priklic obdelave
<b>N180 D00 Q10 P01 +0*</b>	Ponastavitev predizmere
<b>N190 L10,0*</b>	Priklic obdelave
<b>N200 G00 G40 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N210 G98 L10*</b>	Podprogram 10: obdelava
<b>N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108</b>	Izračun predizmere in orodja glede na polmer valja
<b>N230 D00 Q20 P01 +1*</b>	Nastavitev števca rezanja
<b>N240 D00 q24 p01 +Q4*</b>	Kopiranje začetnega kota prostora (ravnina Z/X)
<b>N250 Q25 = ( Q5 - Q4 )/Q13</b>	Izračun kotnega koraka
<b>N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3*</b>	Zamik ničelne točke v sredino valja (X-os)
<b>N270 G73 G90 H+Q8*</b>	Izračun rotacijskega položaja v ravnini

N280 G00 G40 X+0 Y+0*	Predpozicioniranje v ravnini v sredini valja
N290 G01 Z+5 F1000 M3*	Predpozicioniranje na osi vretena
N300 G98 L1*	
N310 I+0 K+0*	Določanje pola v ravnini Z/X
N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11*	Primik na začetni položaj na valju, poševni vbod v material
N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12*	Vzdolžni rez v smeri Y+
N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	Posodobitev števca rezanja
N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	Posodobitev prostorskega kota
N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99*	Poizvedba, ali je že gotovo, in če drži, skok na konec
N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11*	Premik na približani lok za naslednji vzdolžni rez
N380 G01 G40 Y+0 FQ12*	Vzdolžni rez v smeri Y-
N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	Posodobitev števca rezanja
N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	Posodobitev prostorskega kota
N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1*	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na LBL 1
N420 G98 L99*	
N430 G73 G90 H+0*	Ponastavitev rotacije
N440 G54 X+0 Y+0 Z+0*	Ponastavitev zamika ničelne točke
N450 G98 L0*	Konec podprograma
N99999999 %VALJ G71 *	

## Primer: izbočena krogla s čelnim rezkalom

Tek programa

- NC-program deluje samo s čelnim rezkalom
- Kontura krogle se približa s številnimi majhnimi premicami (ravnina Z/X, definirano s **Q14**). Manjši kot je definirani kotni korak, bolj gladka bo kontura
- Število konturnih rezov določite s kotnim korakom v ravnini (s **Q18**)
- Krogla se rezka s 3D-rezom od spodaj navzgor.
- Polmer orodja je popravljen samodejno

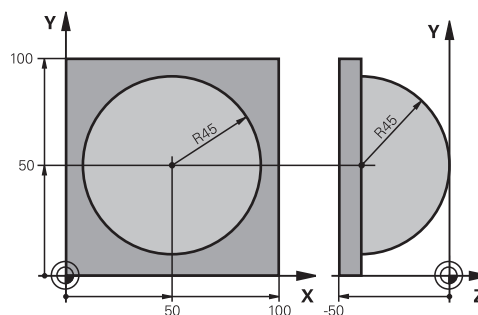

<b>%KROGLA G71 *</b>	
<b>N10 D00 Q1 P01 +50*</b>	Sredina X-osi
<b>N20 D00 Q2 P01 +50*</b>	Sredina Y-osi
<b>N30 D00 Q4 P01 +90*</b>	Začetni kot prostora (ravnina Z/X)
<b>N40 D00 Q5 P01 +0*</b>	Končni kot prostora (ravnina Z/X)
<b>N50 D00 Q14 P01 +5*</b>	Korak kota v prostoru
<b>N60 D00 Q6 P01 +45*</b>	Polmer krogle
<b>N70 D00 Q8 P01 +0*</b>	Začetni kot rotacijskega položaja v ravnini X/Y
<b>N80 D00 Q9 p01 +360*</b>	Končni kot rotacijskega položaja v ravnini X/Y
<b>N90 D00 Q18 P01 +10*</b>	Kotni korak v ravnini X/Y za grobo rezkanje
<b>N100 D00 Q10 P01 +5*</b>	Predizmera polmera krogle za grobo rezkanje
<b>N110 D00 Q11 P01 +2*</b>	Varnostna razdalja za predpozicioniranje na osi vretena
<b>N120 D00 Q12 P01 +350*</b>	Pomik pri rezkanju
<b>N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50*</b>	Definicija surovca
<b>N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*</b>	
<b>N150 T1 G17 S4000*</b>	Priklic orodja
<b>N160 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja
<b>N170 L10,0*</b>	Priklic obdelave
<b>N180 D00 Q10 P01 +0*</b>	Ponastavitev predizmere
<b>N190 D00 Q18 P01 +5*</b>	Kotni korak v ravnini X/Y za fino rezkanje
<b>N200 L10,0*</b>	Priklic obdelave
<b>N210 G00 G40 Z+250 M2*</b>	Odmik orodja, konec programa
<b>N220 G98 L10*</b>	Podprogram 10: obdelava
<b>N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6*</b>	Izračun Z-koordinate za predpozicioniranje
<b>N240 D00 Q24 P01 +Q4*</b>	Kopiranje začetnega kota prostora (ravnina Z/X)
<b>N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108*</b>	Popravek polmera krogle za predpozicioniranje
<b>N260 D00 Q28 P01 +Q8*</b>	Kopiranje rotacijskega položaja v ravnini
<b>N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10*</b>	Upoštevanje predizmere pri polmeru krogle
<b>N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16*</b>	Zamik ničelne točke v središče krogle
<b>N290 G73 G90 H+Q8*</b>	Izračun začetnega kota rotacijskega položaja v ravnini
<b>N300 G98 L1*</b>	Predpozicioniranje na osi vretena

N310 I+0 J+0*	Določanje pola v ravnini X/Y za predpozicioniranje
N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12*	Predpozicioniranje v ravnini
N330 I+Q108 K+0*	Določanje pola v ravnini Z/X za zamik polmera orodja
N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12*	Premik na globino
N350 G98 L2*	
N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12*	Premik približanega loka navzgor
N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14*	Posodobitev prostorskega kota
N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2*	Poizvedba, ali je lok gotov, in če ne drži, potem nazaj na LBL 2
N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12*	Premik na končni kot v prostoru.
N400 G01 G40 Z+Q23 F1000*	Odmik na osi vretena
N410 G00 G40 X+Q26*	Predpozicioniranje za naslednji lok.
N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18*	Posodobitev rotacijskega položaja v ravnini
N430 D00 Q24 P01 +Q4*	Ponastavitev prostorskega kota
N440 G73 G90 H+Q28*	Aktiviranje novega rotacijskega položaja
N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na LBL 1
N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	
N470 G73 G90 H+0*	Ponastavitev rotacije
N480 G54 X+0 Y+0 Z+0*	Ponastavitev zamika ničelne točke
N490 G98 L0*	Konec podprograma
N99999999 %KROGLA G71 *	



# 10

**Posebne funkcije**

## 10.1 Pregled posebnih funkcij

Krmiljenje ima za različne aplikacije na voljo naslednje zmogljive posebne funkcije:


Funkcija	Opis
Dinamičen protokolizijski nadzor DCM z vgrajenim upravljanjem vpenjal (možnost št. 40)	Stran 340
Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (možnost št. 45)	Stran 344
Zmanjševanje tresenja ACC (možnost št. 145)	Glejte uporabniški priročnik Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov
Delo z besedilnimi datotekami	Stran 374
Delo s prosto definiranimi preglednicami	Stran 378

S tipko **SPEC FCT** in ustreznimi gumbi lahko dostopate do dodatnih posebnih funkcij krmiljenja. V naslednjih preglednicah si lahko ogledate razpoložljive funkcije.

### Glavni meni Posebne funkcije (SPEC FCT)

**SPEC FCT** ▶ Za izbiro posebnih funkcij pritisnite tipko **SPEC FCT**

Gumb	Funkcija	Opis
FUNCTION MODE	Izbira načina obdelave ali kinematike	Stran 339
PROGRAMSKA DOLOČILA	Določanje programskih predpostavitev	Stran 337
KONTURNI TOČKA OBDEL.	Funkcije za konturne in točkove obdelave	Stran 337
OBRAČANJE OBDEL. NIVOJA	Določanje funkcije <b>RAVNINA</b>	Stran 400
PROGRAMSKE FUNKCIJE	Določanje različnih funkcij DIN/ISO	Stran 338
FUNKCIJE PROGRAMA VRTENJE	Določanje funkcij struženja	Stran 499
POMOČ PRI PROGR.	Pomoč pri programiranju	Stran 187

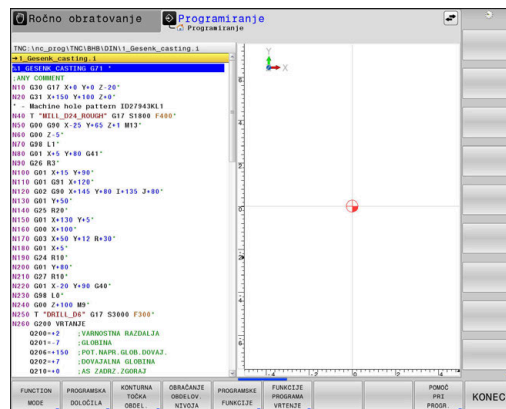


Po pritisku tipke **SPEC FCT** lahko s tipko **GOTO** odprete okno za izbiro **smartSelect**. Krmiljenje prikazuje strukturalni pregled vseh funkcij, ki so na voljo. Po drevesni strukturi se lahko hitro pomikate s kazalcem ali miško in izbirate funkcije. V desnem oknu krmiljenje prikazuje spletno pomoč za posamezne funkcije.



## Meni Programske prednastavitve

PROGRAMSKA DOLOČILA ▶ Pritisnite gumb Programske prednastavitve.


Gumb	Funkcija	Opis
BLK FORM	Definiranje surovca	Stran 93
PRESET	Vplivajte na referenčno točko	Stran 356
IZBERITE NIC. TOČKO TABELE	Izbira tabele ničelnih točk	Stran 362
IZBERITE TABELO POPRAVKOV	Izberite korekcijsko preglednico	Stran 365

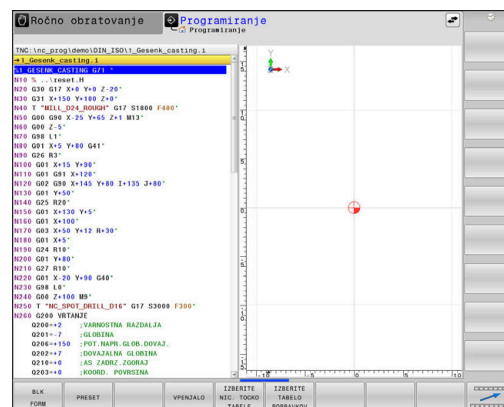

## Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave

KONTURNA TOČKA OBDEL. ▶ Pritisnite Gumb Funkcije za konturno in točkovno obdelavo.

Gumb	Funkcija
DECLARE CONTOUR	Dodelitev opisa konture
CONTOUR DEF	Definiranje enostavne konturne formule
SEL CONTOUR	Izbira definicije konture
FORMULA KONTURE	Definiranje zapletene konturne formule
SEL PATTERN	Izbira datoteke s točkami z obdelovalnimi položaji

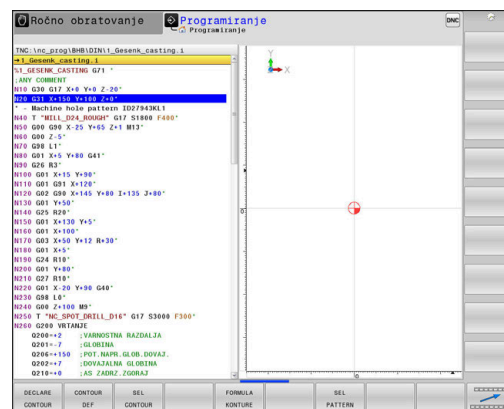


**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

## Meni za določanje različnih funkcij DIN/ISO

► Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**

Gumb	Funkcija	Opis
PROGRAMSKE FUNKCIJE		
FUNCTION TCPM	Definiranje pozicioniranja rotacijskih osi	Stran 435
FUNCTION AFC	Definiranje prilagodljivega krmiljenja pomika AFC	Stran 344
TRANSFORM / CORRDATA	Aktivacija vrednosti popravkov	Stran 365
FUNCTION COUNT	Določanje števca	Stran 372
STRING FUNKCIJE	Definiranje funkcij nizov	Stran 306
FUNCTION DRESS	Določite uravnavanje	Stran 528
FUNCTION SPINDLE	Določanje pulzirajočega števila vrtljajev	Stran 385
FUNCTION FEED	Določanje ponavljajočega se časa zadrževanja	Stran 388
FUNCTION DCM	Definiranje dinamičnega protokolijskega nadzora DCM	Stran 340
FUNCTION DWELL	Določanje časa zadrževanja v sekundah ali vrtljajih	Stran 390
FUNCTION LIFTOFF	Dvig orodja pri NC-zaustavitvi	Stran 391
DIN/ISO	Definiranje DIN/ISO-funkcij	Stran 355
VNOS KOMENTARJA	Vnos komentarja	Stran 190
TABDATA	Odčitajte in zapišite vrednosti preglednice	Stran 367
POLARKIN	Definirajte polarno kinematiko	Stran 349
MONITORING	Aktivirajte nadzor komponent	Stran 371
FUNCTION PROG PATH	Izbira interpretacije poti	Stran 443

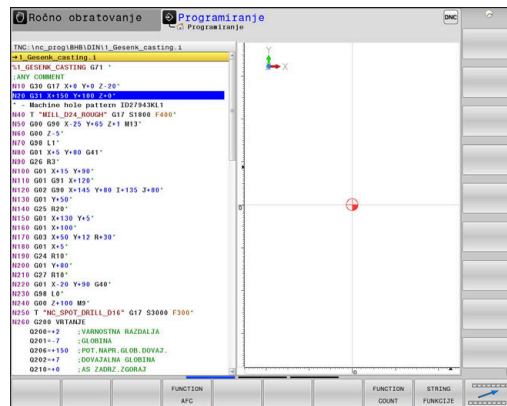

## 10.2 Function Mode

### Programiranje Function Mode



 



Upoštevajte priročnik za stroj!  
To funkcijo omogoči proizvajalec stroja.

Za preklop med rezkanjem in struženjem morate preklopiti na ustrezn način.

Če je proizvajalec stroja omogočil izbiro različnih kinematik, jih lahko preklopite z gumbi **FUNCTION MODE**.

#### Postopek

Za preklop kinematike upoštevajte naslednji postopek:

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE RPOGRAMA**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **MILL**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE KINEMATIKO**
  - ▶ Izberite kinematiko





### Komplet Function Mode



Upoštevajte priročnik za stroj!  
To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.  
Proizvajalec stroja definira razpoložljive možnosti izbire v strojnem parametru **CfgModeSelect** (št. 132200).

S funkcijo **FUNCTION MODE SET** lahko iz NC-programa aktivirate nastavitve, ki jih je definirala proizvajalec stroja, npr. spremembe območja premikanja.

Za izbirno nastavitve upoštevajte naslednji postopek:

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION MODE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **SET**
- 
  - ▶ Po potrebi pritisnite **IZBIRA**
  - ▶ Krmiljenje odpre okno za izbiro.
  - ▶ Izberite nastavitve

## 10.3 Dinamičen protikolizijski nadzor (možnost št. 40)

### Funkcija



Upoštevajte priročnik za stroj!

Funkcijo **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** (Dynamic Collision Monitoring) krmiljenju prilagodi vaš proizvajalec stroja.

Proizvajalec stroja lahko opiše komponente stroja in najmanjše razmike, ki jih krmiljenje nadzira pri vseh premikih stroja. Če se zmanjša najmanjši določen razmik med dvema objektoma z nadzorom trka, krmiljenje odda sporočilo o napaki in zaustavi premikanje.

Krmiljenje glede trka nadzoruje tudi aktivno orodje in ga ustrezno grafično prikaže. Krmiljenje ob tem praviloma upošteva valjasta orodja. Krmiljenje v skladu z določitvami v preglednici orodij nadzoruje tudi stopenjska orodja.

Krmilni sistem upošteva naslednje definicije iz preglednice orodij:

- Dolžine orodij
- Polmeri orodij
- Predizmere orodij
- Kinematika nosilca orodja

### NAPOTEK


#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje tudi pri aktivni funkciji **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** ne izvede samodejnega preverjanja glede trka z obdelovancem, niti z orodjem, niti z drugimi komponentami stroja. Med izvajanjem obstaja nevarnost trka!

- ▶ Potek preverite s pomočjo grafične simulacije
- ▶ Izvedite programski test z razširjenim preverjanjem glede trkov
- ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**

Nadzor trkov lahko aktivirate ločeno za naslednje načine delovanja:

- Programski tek
- Ročni način
- Programski test

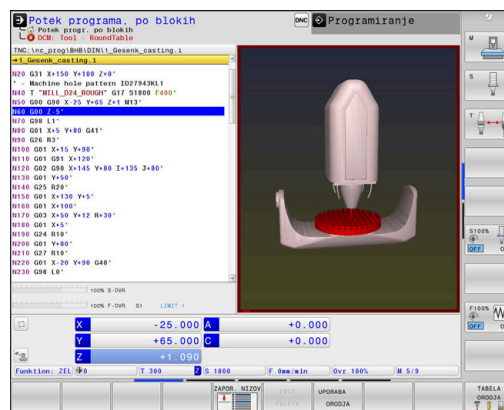

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Pri neaktivni funkciji **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** krmiljenje ne izvede nobenega samodejnega preverjanja glede trka. S tem krmiljenje ne prepreči tudi nobenih premikov, ki povzročajo trke. Med vsemi premiki obstaja nevarnost trka!

- ▶ Če je možno, vedno aktivirajte nadzor trkov
- ▶ Takoj po prehodni prekinitvi ponovno aktivirajte nadzor trkov
- ▶ Pri neaktivnem nadzoru trkov previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**



### Splošno veljavne omejitve:

- Funkcija **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** pomaga pri zmanjševanju nevarnosti trka. Vendar krmiljenje ne more upoštevati vseh položajev med delovanjem.
- Krmiljenje lahko pred trkom zaščiti samo strojne komponente, ki jih je proizvajalec stroja pravilno določil glede na mere, usmerjenost in položaj v strojnem koordinatnem sistemu.
- Krmiljenje lahko nadzoruje le orodja, za katera ste v preglednici orodij določili **pozitivne polmere orodja** in **pozitivne dolžine orodja**.
- Krmiljenje upošteva predizmeri orodja **DL** in **DR** iz preglednice orodij. Predizmere orodja v nizu **T** ne bodo upoštevane.
- Pri določenih orodjih, npr. pri glavah nožev, je lahko polmer, ki povzroči kolizijo, večji od vrednosti polmera, definirane v preglednici orodij.
- Po zagonu cikla tipalnega sistema krmiljenje ne nadzira več dolžine in premera tipalne glave, da bi lahko tipali tudi objekte trkov.

## Aktiviranje in deaktiviranje nadzora trkov v NC-programu

Včasih je treba nadzor trkov začasno deaktivirati:

- če je treba zmanjšati razmik med dvema objektoma z nadzorom trkov
- če je treba preprečiti zaustavitve poteka programa

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Pri neaktivni funkciji **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** krmiljenje ne izvede nobenega samodejnega preverjanja glede trka. S tem krmiljenje ne prepreči tudi nobenih premikov, ki povzročajo trke. Med vsemi premiki obstaja nevarnost trka!

- ▶ Če je možno, vedno aktivirajte nadzor trkov
- ▶ Takoj po prehodni prekinitvi ponovno aktivirajte nadzor trkov
- ▶ Pri neaktivnem nadzoru trkov previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**

### Začasno programsko krmiljeno aktiviranje in deaktiviranje nadzora trkov

- ▶ NC-program odprite v načinu **Programiranje**
- ▶ Miškin kazalec premaknite na zeleno mesto, npr. pred ciklom **G800**, da omogočite izsredinsko struženje



- ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**



 
- ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**



- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami




- ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJA DCM**



- ▶ Z ustreznim gumbom izberite stanje:

 - **FUNKCIJA DCM IZKLJ.:** ta NC-ukaz začasno izklopi nadzor trkov. Izklop velja le do konca programa glavnega programa oziroma do naslednjega ukaza **FUNKCIJA DCM VKLJ.** Ob priklicu drugega NC-programa je funkcija DCM znova aktivna.
- **FUNKCIJA DCM VKLJ.:** ta NC-ukaz prekliče obstoječi ukaz **FUNKCIJA DCM IZKLJ.**



Nastavitve, ki jih določite s funkcijo **FUNKCIJA DCM** veljajo izključno v aktivnem NC-programu.

Po koncu programa ali izbiri novega NC-programa znova veljajo nastavitve, ki ste jih izbrali za **Tek programa** in **Ročno obratovanje** z gumbom **KOLIZIJA**.



**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## 10.4 Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (možnost št. 45)

### Uporaba



To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Vaš proizvajalec stroja med drugim določi, ali krmiljenje kot začetno vrednost za regulacijo pomika uporabi moč vretena ali drugo poljubno vrednost.

Če ste sprostili možnost programske opreme Struženje (možnost št. 50), lahko AFC uporabljate tudi pri struženju.



Za premere orodja pod 5 mm prilagodljiva regulacija pomika ni smiselna. Če je nazivna moč vretena zelo visoka, je mejni premer orodja lahko tudi večji.

Pri obdelavah, pri katerih se morata pomik in število vrtljajev vretena ujemati (npr. pri vrtnanju navojev), ne smete delati s prilagodljivim krmiljenjem pomika.


Pri prilagodljivi regulaciji pomika krmiljenje samodejno regulira pomik podajanja orodja pri izvajanju NC-programa glede na trenutno moč vretena. Moč vretena, ki pripada vsakemu obdelovalnemu nizu, je treba ugotoviti v učnem rezu in krmiljenje jo shrani v datoteki, ki pripada NC-programu. Pri zagonu posameznega obdelovalnega niza, ki se v normalnem primeru izvede z vklopom vretena, krmiljenje regulira pomik tako, da je ta znotraj določenega območja.



Če se rezalni pogoji ne spremenijo, lahko moč vretena, pridobljeno pri učnem rezu, trajno določite kot referenčno moč regulacije, odvisno od stroja. V ta namen uporabite stolpec **AFC-LOAD** iz preglednice orodij. Če v ta stolpec ročno vnesete vrednost, krmiljenje več ne izvede nobenega učnega reza.

Na ta način lahko preprečite negativne učinke na orodje, obdelovanec in stroj, ki lahko nastanejo pri spremenljivih rezalnih pogojih. Rezalni pogoji se spremenijo še posebej zaradi:

- Obraba orodja
- Spremenljive globine reza, ki se pogosteje pojavljajo pri vlitih kosih
- Spremembe trdote, ki nastanejo zaradi lastnosti materiala

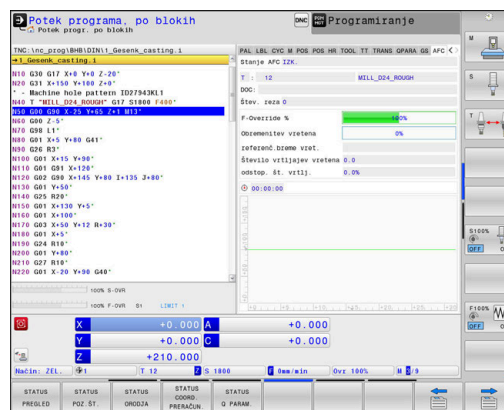



Uporaba prilagodljive regulacije pomika AFC nudi naslednje prednosti:

- Optimiranje obdelovalnega časa  
Z regulacijo pomika skuša krmiljenje med celotnim časom obdelave ohraniti naučeno največjo moč vretena ali v preglednici orodij podano referenčno moč regulacije (stolpec **AFC-LOAD**). Skupni čas obdelave se skrajša s povečanjem pomika na obdelovalnih območjih z manjšim iznosom materiala
- Nadzor orodja  
Če moč vretena prekorači naučeno največjo vrednost ali podano (stolpec **AFC-LOAD** iz preglednice orodij), krmiljenje zmanjša pomik za toliko, da se znova doseže referenčna moč vretena. Če se pri obdelavi prekorači največja moč vretena in je obenem najnižji določeni pomik premajhen, krmiljenje izvede izklop. S tem preprečite posledične poškodbe po lomu rezkala ali njegovi obrabi
- Varovanje strojne mehanike  
S pravočasnim zmanjšanjem pomika oz. ustreznim izklopom se preprečijo poškodbe stroja zaradi preobremenitve

## Določanje osnovnih nastavitev

V preglednici **AFC.tab** določite nastavitve regulacije, s katerimi krmiljenje izvaja regulacijo pomika. Preglednica mora biti shranjena v imeniku **TNC:\table**.

Podatki v tej preglednici predstavljajo privzete vrednosti, ki se pri učnem rezu kopirajo v odvisno datoteko, ki pripada posameznemu NC-programu. Te vrednosti predstavljajo osnovo za krmiljenje.

**i** Če s stolpcem **AFC-LOAD** iz preglednice orodij podate referenčno moč regulacije, odvisno od stroja, krmiljenje ustvari odvisno datoteko brez učnega reza, ki pripada posameznemu NC-programu. Ustvarjanje datoteke se izvede tik pred regulacijo.

## Pregled

V preglednico vnesite naslednje podatke:

Stolpec	Funkcija
NR	Zaporedna številka vrstice v preglednici (sicer nima nobene dodatne funkcije).
AFC	Ime krmilne nastavitve. To ime morate vnesti v stolpec <b>AFC</b> preglednice orodij. Določi pripadnost krmilnih parametrov za orodje.
FMIN	Pomik, pri katerem naj krmiljenje opravi reakcijo ob preobremenitvi. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik. Razpon vnosa: 50 do 100 %.
FMAX	Največji pomik v materialu, do katerega lahko krmiljenje samodejno povečuje. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik.
FIDL	Pomik, s katerim naj krmiljenje izvaja premikanje, če orodje ne reže (pomik v zraku). Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik.
FENT	Pomik, s katerim naj krmiljenje izvaja premikanje, ko orodje vstopi v material ali izstopi iz njega. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik. Največja vrednost vnosa: 100 %.

Stolpec	Funkcija
<b>OVLD</b>	<p>Reakcija, ki naj jo krmiljenje izvede pri preobremenitvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>M</b>: izvedba makra, ki ga je določil proizvajalec stroja.</li> <li>■ <b>S</b>: izvedba takojšnje NC-zaustavitve.</li> <li>■ <b>F</b>: NC-zaustavitev, ko je orodje odmaknjeno.</li> <li>■ <b>E</b>: samo prikaz sporočila o napaki na zaslonu.</li> <li>■ <b>L</b>: blokiranje trenutnih orodij</li> <li>■ -: brez reakcije ob preobremenitvi.</li> </ul> <p>Krmiljenje izvede reakcijo ob preobremenitvi, če je pri aktivni regulaciji največja moč vretena prekoračena za več kot 1 sekundo in obenem ni dosežen najmanjši določeni pomik.</p> <p>V povezavi z nadzorom obrabe orodja glede na rez krmiljenje oceni izključno možnosti izbire <b>M, E</b> in <b>L</b>!</p> <p><b>Nadaljnje informacije:</b> uporabniški priročnik <b>Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov</b></p>
<b>POUT</b>	Moč vretena, pri kateri naj krmiljenje zazna izstop obdelovanca. Vrednost vnesite v odstotkih glede na naučeno referenčno obremenitev. Priporočena vrednost: 8 %.
<b>SENS</b>	Občutljivost (agresivnost) krmiljenja. Vnesite vrednost med 50 in 200. 50 pomeni počasno, 200 pa zelo agresivno krmiljenje. Agresivno krmiljenje krmili hitro in z visokimi spremembami vrednosti, vendar se nagiba k prekoračevanju. Priporočena vrednost: 100.
<b>PLC</b>	Vrednost, ki naj jo krmiljenje na začetku obdelovalnega niza prenese na PLC. Funkcijo določi proizvajalec stroja, upoštevajte priročnik za stroj.

### Ustvarjanje preglednice AFC.TAB

Če preglednica **AFC.TAB** še ne obstaja, morate datoteko ponovno ustvariti.



V preglednici **AFC.TAB** lahko definirate poljubno število nastavitev krmilnega sistema (vrstice).

Če v imeniku **TNC:\table** ni preglednice AFC.TAB, krmiljenje za učni rez uporabi fiksno določene nastavitve regulacije. Pri določeni od orodja odvisni referenčni moči regulacije krmiljenje regulacijo izvaja takoj. Podjetje HEIDENHAIN za varen in določen potek priporoča uporabo preglednice AFC.TAB.

Preglednico AFC.TAB ustvarite na naslednji način:

- ▶ Izberite način delovanja **Programiranje**
- ▶ S tipko **PGM MGT** izberite upravljanje datotek
- ▶ Izberite pogon **TNC**:
- ▶ Izberite imenik **table**
- ▶ Odprite novo datoteko **AFC.TAB**
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- > Krmiljenje prikaže seznam s formati preglednic.
- ▶ Odprite format preglednice **AFC.TAB** in potrdite s tipko **ENT**
- > Krmiljenje sestavi tabelo z regulacijskimi nastavitvami.

## Programiranje AFC




### NAPOTEK

#### Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec

Če aktivirate način obdelave **FUNCTION MODE TURN**, krmiljenje izbriše trenutne vrednosti **OVLD**. Zato morate način obdelave programirati pred priklicem orodja! V primeru napačnega zaporedja programiranja ne pride do nadzora orodja, kar lahko privede do poškodb orodja in obdelovanca!


- ▶ Programiranje načina obdelave **FUNCTION MODE TURN** pred priklicem programa


Postopek za programiranje funkcij AFC za zagon in zaključek učnega reza:

-  ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJA AFC**  
▶ Izbira funkcije

Krmiljenje ponuja več funkcij, s katerimi lahko začnete in končate AFC:

- **FUNKCIJA AFC CTRL**: funkcija **AFC CTRL** zažene običajno delovanje z mesta, na katerem bo ta NC-niz obdelan, tudi če učna faza še ni bila zaključena.
- **FUNKCIJA AFC ZAČETEK REZANJA ČAS1 RAZD.2 OBREM.3**: krmiljenje zažene zaporedje rezov z aktivnim **AFC**. Do preklopa iz učnega reza v običajnem delovanju pride takoj, ko je bilo v učni fazi mogoče določiti referenčno moč ali je bil izpolnjen eden od podatkov **ČAS**, **RAZD.** ali **OBREM.**.
  - S podatkom **ČAS** določite največji čas trajanja učne faze v sekundah.
  - Podatek **RAZD.** določa največjo pot za učni rez.
  - S podatkom **OBREM.** lahko neposredno določite referenčno obremenitev. Vnesena referenčna obremenitev > 100 % krmiljenje samodejno omeji na 100 %.
- **FUNKCIJA AFC KONEC REZANJA**: funkcija **AFC KONEC REZANJA** konča regulacijo AFC.

 Podatki **ČAS**, **RAZD.** in **OBREM.** delujejo načinovno. Ponastavite jih lahko z vnosom **0**.

 S pomočjo stolpca **OBREMENITEV AFC** in z vnosom **OBREMENITEV** v NC-programu lahko določite referenčno moč! Pri tem aktivirajte vrednost **OBREMENITEV AFC** s priklicem orodja, vrednost **OBREMENITEV** pa s funkcijo **FUNKCIJA AFC ZAČETEK REZANJA**.

Če programirate obe možnosti, potem krmiljenje uporabi vrednost, ki je programirana v NC-programu!

### Odpiranje preglednice AFC

Pri učnem rezu krmiljenje najprej kopira osnovne nastavitve, ki so za vsak obdelovalni niz določene v preglednici AFC.TAB, v datoteko **<name>.I.AFC.DEP. <ime>** pri tem ustreza imenu NC-programa, za katerega ste izvedli učni rez. Dodatno krmiljenje med učnim rezom ugotovi največjo moč vretena in to vrednost prav tako shrani v preglednico.

Datoteko **<name>.I.AFC.DEP** lahko spreminjate v načinu **Programiranje**.

Po potrebi lahko v tem načinu obdelovalni niz (celotno vrstico) tudi izbrišete.



Strojni parameter **dependentFiles** (št. 122101) se mora nahajati na **ROČNO**, da si lahko odvisne datoteke ogledate v upravljanju datotek.

Za urejanje datoteke **<name>.I.AFC.DEP** morate po potrebi upravljanje datotek nastaviti tako, da so prikazane vse vrste datotek (pritisnite gumb **IZBOR TIP**).

**Dodatne informacije:** "Datoteke", Stran 105



**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**


## 10.5 Obdelava s polarno kinematiko

### Pregled

V polarnih kinematikah premiki poti obdelovalne ravnine niso izvedeni prek dveh linearnih glavnih osi, ampak prek ene linearne in ene rotacijske osi. Linearna glavna os in rotacijska os pri tem definirata obdelovalno ravnino, skupaj z osjo primika pa tudi obdelovalni prostor.

Na stružnih in brusilnih stroji s samo dvema linearnima glavnima osema so zahvaljujoč polarnim kinematikam možna čelna rezkanja.

Na stružnih strojih lahko primerne rotacijske osi zamenjajo različne linearne glavne osi. Polarne kinematike omogočajo pri večjih stroji omogočajo npr. obdelavo večjih površin v primerjavi samo z glavnimi osmi.

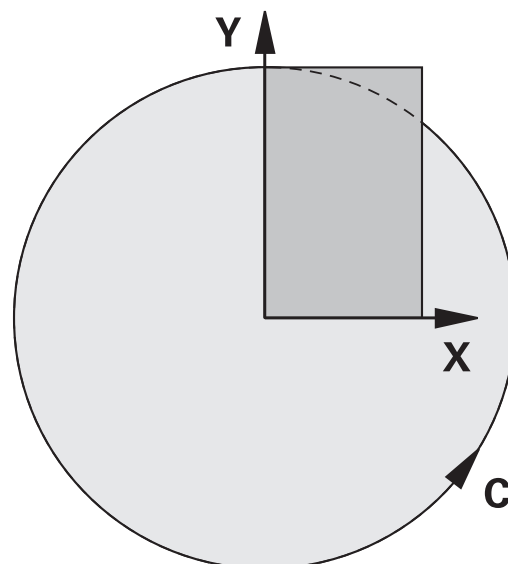

Upoštevajte priročnik za stroj!

Vaš stroj mora konfigurirati proizvajalec stroja, da lahko uporabljate polarno kinematiko.

Polarna kinematika je sestavljena iz dveh linearnih in ene rotacijske osi. Programirljive osi so odvisne od stroja.

Polarna rotacijska os mora biti os Modulo, ki je v primerjavi z izbranimi linearnimi osmi nameščena na mizo. Linearne osi se tako ne smejo nahajati med rotacijsko osjo in mizo. Največje dovoljeno območje premikanja rotacijske osi je po potrebi omejeno s končnim stikalom programske opreme.

Kot radialne osi ali osi primika lahko delujejo tako glavne osi X, Y in Z kot tudi možne vzporedne osi U, V in W.

Krmiljenje v povezavi s polarno kinematiko omogoča uporabo naslednjih funkcij:

Gumb	Funkcija	Pomen	Stran
<input type="button" value="POLARKIN&lt;br/&gt;AXES"/>	<b>POLARKIN AXES</b>	Definirajte in aktivirajte polarno kinematiko	350
<input type="button" value="POLARKIN&lt;br/&gt;OFF"/>	<b>POLARKIN OFF</b>	Deaktivirajte polarno kinematiko	353

## Aktivirajte funkcijo FUNCTION POLARKIN

S funkcijo **POLARKIN AXES** aktivirate polarno kinematiko. Podatke osi definirajo radialne osi, os primika in polarna os. Podatki **MODE** vplivajo na vedenje pozicioniranja, medtem ko podatki **POLE** odločajo glede obdelave v polu. Pol je pri tem središče vrtenja rotacijske osi.

Opomba glede izbire osi:

- Prva linearna os mora ležati radialno glede na rotacijsko os.
- Druga linearna os definira os primika in mora ležati vzporedno z rotacijsko osjo.
- Rotacijska os definira polarno os in je definirana nazadnje.
- Kot rotacijska os lahko deluje vsaka razpoložljiva in nasproti izbranih linearnih osi ležeča na mizi nameščena os Modulo.
- Obe izbrani linearni osi tako vpenjata površino, v kateri se nahaja tudi rotacijska os.

### Možnosti MODE:


Funkcije	Funkcija
POS	Če gledamo iz središča rotacije, potem krmiljenje deluje v pozitivni smeri radialne osi. Radialna os mora biti ustrezno predpozicionirana.
NEG	Če gledamo iz središča rotacije, potem krmiljenje deluje v negativni smeri radialne osi. Radialna os mora biti ustrezno predpozicionirana.
KEEP	Krmiljenje z radialno osjo ostane na strani središča rotacije, na katerem se pri vklopu funkcije nahaja os. Če se pri vklopu radialna os nahaja na središču rotacije, potem velja <b>POS</b> .
ANG	Krmiljenje z radialno osjo ostane na strani središča rotacije, na katerem se pri vklopu funkcije nahaja os. Z izbiro <b>POLEALLOWED</b> je možno pozicioniranje prek pola. Na ta način bo stran pola zamenjana in preprečena bo 180°-rotacija rotacijske osi.

### Možnosti POLE:


 

 
Funkcije	Funkcija
ALLOWED	Krmiljenje dovoljuje obdelavo na polu
SKIPPED	Krmiljenje preprečuje obdelavo na polu



Blokirano območje je skladno površini kroga s polmerom 0,001 mm (1 µm) okrog pola.

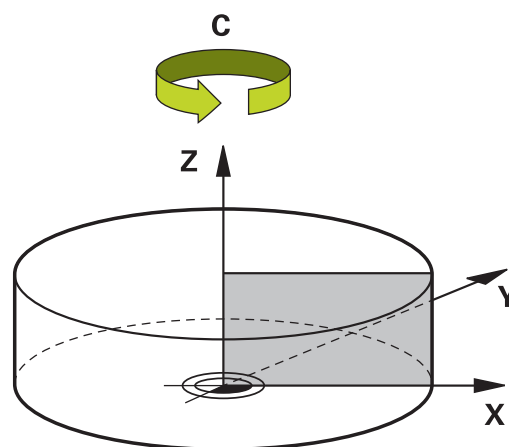



Pri programiranju sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **POLARKIN**
-  ▶ Pritisnite gumb **POLARKIN AXES**
  - ▶ Definirajte osi polarne kinematike
  - ▶ Izberite možnost **MODE**
  - ▶ Izberite možnost **POLE**

### Primer

**N60 POLARKIN AXES X Z C MODE: KEEP POLE:ALLOWED\***

Ko je polarna kinematika aktivna, krmiljenje na prikazu stanja prikazuje simbol.

Simbol	Način obdelovanja
	<p>Polarna kinematika je aktivna</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> Ikona <b>POLARKIN</b> pokriva aktivno ikono <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>.</p> </div> <p>Poleg tega krmiljenje v zavihku <b>POS</b> dodatnega prikaza stanja prikazuje izbrano možnost <b>Principal axes</b>.</p>
brez simbola	Standardna kinematika aktivna

## Napotki

Napotki za programiranje:

- Pred vklopom polarne kinematike obvezno programirajte funkcijo **PARAXCOMP DISPLAY** vsaj z glavnimi osmi X, Y in Z.



Znotraj programa DIN/ISO ni možen neposreden vnos funkcij **PARAXCOMP**. Programiranje potrebnih funkcij se izvede s pomočjo zunanega priklica programa z navadnim besedilom.

Podjetje HEIDENHAIN priporoča, da vse razpoložljive osi navedete znotraj funkcije **PARAXCOMP DISPLAY**.

- Linearne osi, ki niso sestavni del polarne kinematike, pred funkcijo **POLARKIN** na koordinate pola. V nasprotnem primeru nastane območje, ki ga ni mogoče obdelati, s polmerom, ki je ustreza vsaj vrednosti osi izbrane linearne osi.
- Preprečite obdelave v polu in v bližini pola, saj so v tem območju možna nihanja pomika. Zato raje uporabljajte možnost **POLESKIPPED**.
- Kombinacija polarne kinematike z naslednjimi funkcijami je izključena:
  - Premikanje z **M91**
  - Vrtenje obdelovalne ravnine
  - **FUNCTION TCPM** ali **M128**
- Z izbirnim strojnim parametrom **presetToAlignAxis** (št. 300203) proizvajalec stroja glede na os definira, kako krmiljenje interpretira vrednosti zamika. Pri možnosti **FUNCTION POLARKIN** je strojni parameter pomemben samo za rotacijsko os, ki se vrti okrog orodne osi (večinoma **C\_OFFS**).

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

- Če strojni parameter ni definiran oz. je definiran z vrednostjo **TRUE**, lahko z zamikom izravnate poševni položaj obdelovanca v ravnini. Zamik vpliva na orientacijo koordinatnega sistema obdelovanca **W-CS**.  
**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem obdelovanca W-CS", Stran 82
- Če je strojni parameter definiran z vrednostjo **FALSE**, z zamikom ne morete izravnati odstopanja poševnega položaja obdelovanca v ravnini. Krmiljenje zamika med obdelavo ne upošteva.

Napotek za obdelavo:

 
 


Povezani premiki lahko v polarni kinematiki zahtevajo delne premike, npr. če je linearni premik izveden z dvema delnima potema do pola in stran od pola. Na ta način se lahko prikaz preostanka poti v primerjavi s standardno kinematiko razlikuje.



## Deaktiviranje funkcije FUNCTION POLARKIN

S funkcijo **POLARKIN OFF** deaktivirate polarno kinematiko.

Pri programiranju sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **POLARKIN**
-  ▶ Pritisnite gumb **POLARKIN OFF**

### Primer

#### N60 POLARKIN OFF\*

Ko je polarna kinematika neaktivna, krmiljenje v zavihku **POS** ne prikazuje simbola in vnosov.

### Napotek

Naslednje okoliščine deaktivirajo polarno kinematiko:

- Izvajanje funkcije **POLARKIN OF**
- Izbira NC-programa
- Doseganje konca NC-programa
- Prekinitev NC-programa
- Izbira kinematike
- Ponovni zagon krmiljenja

## Primer: SL-cikli v polarni kinematiki












%POLARKIN_SL G71 *	
N10 G30 G17 X-100 Y-100 Z-30*	
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T2 G17 S2000 F750*	
N40 % PARAXCOMP-DISPLAY_X Y Z.H	; aktivirajte <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>
N50 G00 G90 X+0 Y+0.0011 Z+10 A+0 C+0 G40 M3*	; predpoložaj izven blokirane območja pola
N60 POLARKIN AXES Y Z C MODE:KEEP POLE:SKIPPED*	; aktivirajte <b>POLARKIN</b>
N70 G54 X+50 Y+50 Z+0*	; premik ničelne točke v polarni kinematiki
N80 G37 P01 2*	
N90 G120 KONTURNI PODATKI	
Q1=-10	;GLOBINA REZKANJA
Q2=+1	;PREKRIVANJE PROGE
Q3=+0	;PREDIZMERA STRANSKO
Q4=+0	;PREDIZMERA GLOBINA
Q5=+0	;KOORD. POVRSINA
Q6=+2	;VARNOSTNA RAZDALJA
Q7=+50	;VARNA VISINA
Q8=+0	;ZAKROEVALNI RADIJ
Q9=+1	;SMER VRTENJA*
N100 G122 PRAZNJENJE	
Q10=-5	;DOVAJALNA GLOBINA
Q11=+150	;POT.NAPR.GLOB.DOVAJ.
Q12=+500	;POTISK NAPREJ PRAZN.
Q18=+0	;ORODJE ZA PREDPRAZN.
Q19=+0	;POTISK NAPR. NIHANJE
Q208=+99999	;POTISK NAPR. POVRAT.
Q401=+100	;FAKTOR POTISKA NAPR.
Q404=+0	;STRATEG.NAKN.PRAZ.*
N110 M99	
N120 G54 X+0 Y+0 Z+0*	
N130 POLARKIN OFF*	; deaktivirajte <b>POLARKIN</b>
N140 % PARAXCOMP-DISPLAY_OFF_XYZ.H	; deaktivirajte <b>PARAXCOMP DISPLAY</b>
N150 G00 G90 X+0 Y+0 Z+10 A+0 C+0 G40*	
N160 M30*	
N170 G98 L2*	
N180 G01 G90 X-20 Y-20 G42*	
N190 G01 X+0 Y+20*	
N200 G01 X+20 Y-20*	
N210 G01 X-20 Y-20*	
N220 G98 L0*	
N99999999 %POLARKIN_SL G71 *	

## 10.6 Definiranje DIN/ISO-funkcij

### Pregled

**i** Če je prek USB-ja priključena črkovna tipkovnica, lahko funkcije DIN/ISO vnesete tudi neposredno prek črkovne tipkovnice.

Za ustvarjanje programov DIN/ISO so v krmiljenju na voljo gumbi z naslednjimi funkcijami:

Gumb	Funkcija
	Izbiranje DIN/ISO-funkcij
	Premik
	Premiki orodja, cikli in programske funkcije
	Koordinata X središča kroga ali pola
	Koordinata Y središča kroga ali pola
	Priklic oznake za podprogram in ponovitev dela programa
	Dodatna funkcija
	Številka stavka
	Priklic orodja
	Kot polarnih koordinat
	Koordinata Z središča kroga ali pola
	Polmer polarnih koordinat
	Število vrtljajev vretena

## 10.7 Vplivajte na referenčne točke

Za vplivanje na že nastavljeno referenčno točko preglednice referenčnih točk neposredno v NC-programu, vam krmiljenje daje na razpolago naslednje funkcije:

- Aktivirajte referenčno točko
- Kopirajte na referenčno točko
- Popravi referenčno točko

### Aktivirajte referenčno točko

S funkcijo **PRESET SELECT** lahko referenčno točko, definirano v preglednici referenčni točk, aktivirate kot novo referenčno točko.

Referenčno točko lahko aktivirate prek številke referenčne točke ali prek vnosa v stolpec **Doc**. Če vnos v stolpec **Doc** ni jasen, potem krmiljenje aktivira referenčno točko z najnižjo referenčno točko.



Če programirate funkcijo **PRESET SELECT** brez izbirnih parametrov, je vedenje identično ciklu **G247 POSTAVLJ.NAVEZ.TOCKE**.

Z izbirnimi parametri določite naslednje:

- **KEEP TRANS**: ohranite enostavne spremembe
  - Cikel **G53/G54 NICELNA TOCKA**
  - Cikel **G28 ZRCALJENJE**
  - Cikel **G73 VR TENJE**
  - Cikel **G72 FAKTOR DIMENZ.**
- **WP**: spremembe se nanašajo na referenčno točko obdelovanca
- **PAL**: spremembe se nanašajo na referenčno točko palete

### Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**



- ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKA DOLOČILA**



- ▶ Pritisnite gumb **PRESET**



- ▶ Pritisnite gumb **PRESET SELECT**
- ▶ Definirajte zeleno številko referenčne točke
- ▶ Namesto tega definirajte vnos iz stolpca **Doc**
- ▶ Po potrebi ohranite spremembe
- ▶ Po potrebi izberite na katero referenčno točko se nanaša sprememba

### Primer

**N30 PRESET SELECT #3 KEEP TRANS WP\***

Referenčno točko 3 izberite kot referenčno točko obdelovanca in ohranite spremembe

## Kopirajte na referenčno točko

S funkcijo **PRESET COPY** lahko referenčno točko, definirano v preglednici referenčni točk, kopirate in aktivirate kopirano referenčno točko.


 


Kopirano referenčno točko lahko izberete prek številke referenčne točke ali prek vnosa v stolpec **Doc**. Če vnos v stolpec **Doc** ni jasen, potem krmiljenje izbere referenčno točko z najnižjo referenčno točko.

Z izbirnimi parametri določite naslednje:

- **SELECT TARGET**: aktivirajte kopirano referenčno točko
- **KEEP TRANS**: ohranite enostavne spremembe

### Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKA DOLOČILA**
-  ▶ Pritisnite gumb **PRESET**
-  ▶ Pritisnite gumb **PRESET COPY**
  - ▶ Definirajte kopirano številko referenčne točke
  - ▶ Namesto tega definirajte vnos iz stolpca **Doc**
  - ▶ Definirajte novo številko referenčne točke
  - ▶ Po potrebi aktivirajte kopirano referenčno točko
  - ▶ Po potrebi ohranite spremembe

### Primer

**N130 PRESET COPY #1 TO #3 SELECT TARGET KEEP TRANS\***

Referenčno točko 1 kopirajte v vrstico 3, aktivirajte referenčno točko 3 in ohranite spremembe

## Popravi referenčno točko

 



S funkcijo **PRESET CORR** lahko popravite aktivno referenčno točko.

Če sta v NC-nizu popravljena tako osnovna rotacija kot tudi prevod, potem krmiljenje najprej popravi prevod, nato pa še osnovno rotacijo.

Vrednosti popravka se nanašajo na aktivni referenčni sistem.

### Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKA DOLOČILA**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PRESET**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PRESET CORR**
- ▶ Definirajte zelene popravke

### Primer

**N30 PRESET CORR X+10 SPC+45\***

Aktivna referenčna točka bo v X popravljena za +10 mm, v SPC pa za +45°

## 10.8 Preglednica ničelnih točk

### Uporaba

V preglednici ničelnih točk shranite ničelne točke, ki se nanašajo na obdelovanec. Če želite uporabljati preglednico ničelnih točk, jo morate omogočiti.

### Opis funkcije

Ničelne točke iz preglednice ničelnih točk se nanašajo na trenutno referenčno točko. Koordinatne vrednosti iz preglednic ničelnih točk so izključno absolutno dejavne.

Preglednice ničelnih točk nastavite na naslednji način:

- Pri pogosti uporabi istega zamika ničelne točke
- Pri ponavljajočih se obdelavah na različnih obdelovancih
- Pri ponavljajočih se obdelavah na različnih položajih obdelovanca


 



**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Preglednica ničelnih točk vsebuje naslednje parametre:

Parametri	Pomen	Vnos
D	Zaporedna številka ničelnih točk	0...99999999
X	Koordinata X ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
Y	Koordinata Y ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
Z	Koordinata Z ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
A		-360,0000000...360,0000000
B		-360,0000000...360,0000000
C		-360,0000000...360,0000000
U	Koordinata U ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
V	Koordinata V ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
W	Koordinata W ničelne točke	-99999,99999...99999,99999
DOC	Stolpec s komentarji	največ 16 znakov

## Ustvarjanje preglednice ničelnih točk

Novo preglednico ničelnih točk ustvarite na naslednji način:

 

-  ▶ Preklopite v način delovanja **Programiranje**
-  ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
-  ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**
- ▶ Krmiljenje odpre okno **Nobva datoteka** za vnos imena datoteke.
- ▶ Vnesite ime datoteke z vrsto datoteke **\*.d**
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje odpre okno **Nobva datoteka** z izbiro merilnega sistema.
-  ▶ Pritisnite gumb **MM**
- ▶ Krmiljenje odpre preglednico ničelnih točk.

**i** Imena preglednic in stolpcev preglednic se morajo začeti s črko in ne smejo vsebovati računskih znakov, npr. +.

## Odpiranje in urejanje preglednice ničelnih točk





**i** Ko v preglednici ničelnih točk spremenite določeno vrednost, spremembo shranite s tipko **ENT**. V nasprotnem primeru sprememba pri obdelavi NC-programa morda ne bo upoštevana.

Preglednico ničelnih točk odprete in urejate na naslednji način:

-  ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Izberite želeno preglednico ničelnih točk
- ▶ Krmiljenje odpre preglednico ničelnih točk.
- ▶ Izberite želeno vrstico za urejanje
-  ▶ Shranite vnos, npr. pritisnite tipko **ENT**

**i** S tipko **CE** izbrišete številsko vrednost iz izbranega polja za vnos.

 Krmiljenje v orodni vrstici prikazuje naslednje funkcije:

Gumb	Funkcija
	Izbira začetka preglednice
	Izbira konca preglednice
	Pomikanje po straneh navzgor
	Pomikanje po straneh navzdol







Gumb	Funkcija
ISKANJE	Iskanje Krmiljenje odpre okno, v katerega lahko vnesete iskano besedilo ali vrednost.
RESET TABELA	Ponastavitev preglednice
ZAČETEK VRSTICE ←	Kazalec na začetek vrstice
KONEC VRSTICE →	Kazalec na konec vrstice
KOPIRAJ AKTUALNO VREDNOST	Kopiranje trenutne vrednosti
VNESITE KOPIRANO VREDNOST	Vnos kopirane vrednosti
DODAJ N VRSTIC NA KONCU	Vnos izbirnega števila vrstic Nove vrstice je mogoče dodajati samo na koncu preglednice.
VLOŽITE VRSTICO	Vstavljanje vrstice Nove vrstice je mogoče dodajati samo na koncu preglednice.
BRISANJE VRSTICE	Brisanje vrstice
RAZVRSTI/ SKRIJ STOLPCE	Razvrščanje ali skrivanje stolpcev Krmiljenje odpre okno <b>Vrstni red stolpcev</b> z naslednjimi možnostmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uporabite standar. format</b></li> <li>■ Prikažite ali skrijte stolpce</li> <li>■ Razvrstite stolpce</li> <li>■ Fiksirajte stolpce, največ 3</li> </ul>
DODATNE FUNKCIJE	Dodatne funkcije, npr. brisanje
RESE- TIRAJ STOLPEC	Ponastavitev stolpca
EDITIR. AKTUAL. POLJA	Urejanje trenutnega polja
SORTIR.	Razvrščanje preglednice ničelnih točk Krmiljenje odpre okno za izbiro razvrščanja.




Če vnesete ključno številko 555343, krmiljenje prikaže gumb **EDIT FORMAT**. S tem gumbom lahko spremenite lastnosti preglednic.


## Aktiviranje preglednice ničelnih točk v NC-programu

  Preglednico ničelnih točk v NC-programu aktivirate na naslednji način:


-  ▶ Pritisnite tipko **PRIKLIC PGM**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE TABELE**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBERI DATOTEKO**.
  - > Krmiljenje odpre okno za izbiro datoteke.
  - > Izberite želeno preglednico ničelnih točk
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**

-  Če ime preglednice ničelnih točk vnesete ročno, upoštevajte naslednje:


 
  - Če je preglednica ničelnih točk shranjena v istem imeniku kot NC-program, morate vnesti samo ime datoteke.
  - Če preglednica ničelnih točk ni shranjena v istem imeniku kot NC-program, morate vnesti celotno pot.

-  Programirajte **:%TAB:** pred ciklom **G54**.

## Ročno aktiviranje preglednice ničelnih točk

-  Če ne uporabljate funkcije **:%TAB:**, morate želeno preglednico ničelnih točk aktivirati pred programskim testom.

Preglednico ničelnih točk za programski test aktivirate na naslednji način:

-  ▶ Preklopite v način delovanja **Programski test**
-  ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
  - > Izberite želeno preglednico ničelnih točk
  - > Krmiljenje aktivira preglednico ničelnih točk za programski test in označi datoteko s stanjem **S**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## 10.9 Korekcijska preglednica

### Uporaba

S korekcijskimi preglednicami lahko shranjujete popravke v koordinatnem sistemu orodij (T-CS) ali koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine (WPL-CS).

Korekcijska preglednica **.tco** je alternativa popravkom z **DL**, **DR** in **DR2** v nizu T. Takoj ko aktivirate korekcijsko preglednico, krmiljenje prepíše vrednosti popravkov iz niza T.

Pri struženju je korekcijska preglednica **\*.tco** alternativa programiranju s funkcijo **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**, korekcijska preglednica **\*.wco** pa je alternativa funkciji **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**.

Korekcijska preglednica nudi naslednje prednosti:

- Spremembe vrednosti brez prilagoditev so mogoče v NC-programu
  - Sprememba vrednosti je mogoča med potekom NC-programa
- Če spremenite vrednost, je ta sprememba aktivna šele s ponovnim priklicem popravka.

### Vrste korekcijskih preglednic

S končnico preglednice določite, v katerem koordinatnem sistemu krmiljenje izvede popravek.

Krmiljenje nudi naslednje korekcijske preglednice:

- **tco** (tool correction): popravek v koordinatnem sistemu orodja **T-CS**
- **wco** (workpiece correction): popravek v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine **WPL-CS**

Popravek prek preglednice je alternativen popravku v nizu niza **T**. Popravek iz preglednice prepíše pravkar programiran popravek v nizu niza **T**.

### Popravek v koordinatnem sistemu orodja T-CS

Popravki v korekcijskih preglednicah s končnico **\*.tco** popravijo aktivno orodje. Preglednica velja za vse vrste orodij, zato bodite pri ustvarjanju pozorni tudi na stolpce, ki jih po potrebi za vrsto svojega orodja ne potrebujete.



Navedite le tiste vrednosti, ki so smiselne za vaše orodje. Krmiljenje prikaže sporočilo o napaki, če popravljate vrednosti, ki pri aktivnem orodju niso prisotne.

Popravki delujejo na naslednji način:

- Pri rezkarjih kot alternativa za delta vrednost v **TOOL CALL**
- Pri stružnih orodjih kot alternativa za **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**
- Pri orodjih za brušenje kot popravek **LO** in **R-OVR**

Krmiljenje prikaže aktivni zamik s pomočjo korekcijske preglednice **\*.tco** v zavihku **TOOL** dodatnega prikaza stanja.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### Popravek v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine WPL-CS

Vrednosti iz korekcijskih preglednic s končnico **\*.wco** učinkujejo kot zamiki v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine **WPL-CS**.

Popravki delujejo na naslednji način:

- Pri struženju kot alternativa za **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** (možnost št. 50)
- Zamik X deluje v polmeru

Če želite izvesti zamik v **WPL-CS**, imate na voljo naslednje možnosti:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**
- **FUNCTION CORRDATA WPL**
- Zamik s pomočjo preglednice stružnih orodij
  - Izbirni stolpec **WPL-DX-DIAM**
  - Izbirni stolpec **WPL-DZ**

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Krmiljenje prikaže aktivni zamik s pomočjo korekcijske preglednice **\*.wco** vključno s potjo preglednice v zavihku **TRANS** dodatnega prikaza stanja.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Zamika **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** in **FUNCTION CORRDATA WPL** sta alternativni programski možnosti istega zamika.

Zamik v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine **WPL-CS** s pomočjo preglednice stružnih orodij dopolnjuje funkciji **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL** in **FUNCTION CORRDATA WPL**.

### Ustvarjanje korekcijske preglednice

Preden začnete delati s korekcijsko preglednico, morate ustvariti ustrezno preglednico.

Korekcijsko preglednico ustvarite na naslednji način:



- ▶ Preklopite v način delovanja **Programiranje**



- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**



- ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**
- ▶ Vnesite ime datoteke z zeleno končnico, npr. Corr.tco



- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Izbira merske enote



- ▶ Potrdite s tipko **ENT**





 
 
- ▶ Pritisnite gumb **DODAJ NA KONCU**
- ▶ Vnesite vrednosti popravkov

## Aktivirajte korekcijsko preglednico

### Izberite korekcijsko preglednico

Za izbiro korekcijske preglednice uporabite funkcijo **SEL CORR-TABLE**, s čimer želeno korekcijsko preglednico aktivirate iz NC-programa.

Za dodajanje korekcijske preglednice v NC-program sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKA DOLOČILA**
-  ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE POPRAVKOV**
-  ▶ Pritisnite gumb vrste preglednice, npr. **TCS**
- ▶ USB naprava odstranjena brez zapiranja




 
 
Če ne uporabljate funkcije **SEL CORR-TABLE**, je treba želeno preglednico aktivirati pred programskim testom ali potekom programa.

V vsakem načinu delovanja sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Izberite zelen način delovanja
- ▶ V upravljanju datotek izberite želeno preglednico
- ▶ V načinu delovanja **Preizkus programa** prejme preglednica stanje S, v načinih delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih** pa stanje M.

### Aktivacija vrednosti popravka

Za aktiviranje vrednosti popravka v NC-programu sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **TRANSFORM / CORRDATA**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION CORRDATA**
-  ▶ Pritisnite gumb zelenega popravka, npr. **TCS**
- ▶ Vstavite številko vrstice

### Trajanje učinka popravka

Aktiviran popravek velja do konca programa oziroma do zamenjave orodja.

S funkcijo **FUNCTION CORRDATA RESET** lahko ponastavite programirane popravke

## Urejanje korekcijske preglednice v poteku programa

Vrednosti v aktivni korekcijski preglednici lahko spreminjate med potekom programa. Dokler korekcijska preglednica še ni aktivna, krmiljenje gumbe prikazuje sivo obarvane.

 
Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite gumb **ODPRI POPRAVKOV**



- ▶ Pritisnite gumb zelene preglednice, npr. **TABELA T-CS**



- ▶ Gumb **EDITIR.** nastavite na **VKLOP**
- ▶ S puščičnimi tipkami se premaknite na zeleno mesto
- ▶ Spremenite vrednost



Spremenjeni podatki delujejo šele po ponovni aktivaciji popravka.

## 10.10 Dostop do vrednosti preglednice

### Uporaba

S funkcijami **TABDATA** lahko dostopate do vrednosti preglednice.

S temi funkcijami lahko npr. podatke popravka samodejno popravite iz NC-programa.

Možen je tudi dostop iz naslednjih preglednic:

- Preglednica orodij **\*.t**, samo dostop za branje
- Preglednica popravkov **\*.tco**, dostop za branje in zapisovanje
- Preglednica popravkov **\*.wco**, dostop za branje in zapisovanje
- Preglednica referenčnih točk **\*.pr**, dostop za branje in zapisovanje

Izvede se dostop do aktivne preglednice. Pri tem je vedno možen dostop za branje, dostop za zapisovanje pa samo med izvedbo.

Dostop za zapisovanje med simulacijo ali potekom niza ne deluje.

Če NC-program in preglednica prikazujeta različne merske enote, potem krmiljenje vrednosti spremeni iz **MM** v **INCH** in obratno.

### Preberi vrednost preglednice

S funkcijo **TABDATA READ** odčitajte vrednost iz preglednice in jo shranite v parameter Q.


Glede na tip stolpca, katerega odčitajte, lahko za shranjevanje vrednosti uporabite **Q**, **QL**, **QR** ali **QS**. Krmiljenje samodejno izračuna vrednosti preglednice v merski enoti NC-programa.

Krmiljenje odčita iz preglednice orodij in preglednice referenčnih točk, ki sta aktivni v tem trenutku. Za odčitavanje vrednosti iz preglednice orodij, morate najprej aktivirati preglednico.

Funkcijo **TABDATA READ** lahko uporabite npr. za predhodno preverjanje podatkov uporabljenega orodja in preprečitev sporočila o napaki med potekom programa.

## Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 
  - ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **TABDATA**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **TABDATA READ**
  - ▶ Vnesite parameter QA za rezultat
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb zelene preglednice, npr. **CORR-TCS**
  - ▶ Vnesite ime stolpca
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Vnesite številko vrstice preglednice
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**

## Primer

<b>N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*</b>	Aktivirajte korekcijsko preglednico
<b>N130 TABDATA READ Q1 = CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "5"*</b>	Vrednost vrstice 5, stolpca DR iz preglednice popravkov shranite v Q1

## Zapišite vrednost preglednice

S funkcijo **TABDATA WRITE** zapišete vrednost iz parametra Q v preglednico.

Glede na tip stolpca, katerega zapišete, lahko kot parametre predaje uporabite **Q**, **QL**, **QR** ali **QS**.

Za zapisovanje preglednice popravkov morate preglednico aktivirati.

Po ciklu tipalnega sistema lahko funkcijo **TABDATA WRITE** uporabite npr. za vnos potrebnega popravka orodja v preglednico popravkov.



## Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **TABDATA**
-  ▶ Pritisnite gumb **TABDATA WRITE**
-  ▶ Pritisnite gumb zelene preglednice, npr. **CORR-TCS**
-  ▶ Vnesite ime stolpca
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**
-  ▶ Vnesite številko vrstice preglednice
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**
-  ▶ Vnesite parameter Q
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**

## Primer

<b>N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*</b>	Aktivirajte korekcijsko preglednico
<b>N130 TABDATA WRITE CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1*</b>	Vrednost iz Q1 zapišite v vrstico 3, stolpec DR preglednice popravkov

## Dodajte vrednost preglednice

S funkcijo **TABDATA ADD** dodate vrednost iz parametra Q obstoječi vrednosti preglednice.

Glede na tip stolpca, katerega zapišete, lahko kot parametre predaje uporabite **Q, QL, QR**.

Za zapisovanje preglednice popravkov morate preglednico aktivirati.

Funkcijo **TABDATA ADD** lahko uporabite npr. za posodobitev popravka orodja pri ponavljajoči se meritvi.

## Postopek

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 
  - ▶ Pritisnite tipko **POS. FUNK.**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **TABDATA**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **TABDATA ADDITION**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb zelene preglednice, npr. **CORR-TCS**
  - ▶ Vnesite ime stolpca
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Vnesite številko vrstice preglednice
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
  - ▶ Vnesite parameter Q
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- 
  - ▶ Potrdite s tipko **ENT**

## Primer

<b>N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"*</b>	Aktivirajte korekcijsko preglednico
<b>N130 TABDATA ADD CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1*</b>	Vrednost iz Q1 dodajte vrstici 3, stolpcu DR preglednice popravkov

## 10.11 Nadzor komponent stroja, ki jih je mogoče konfigurirati (možnost št. 155)

### Aplikacija




Upoštevajte priročnik za stroj!  
To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

S funkcijo **MONITORING HEATMAP** lahko iz NC-programa zaženete in zaustavite prikaz obdelovanca kot Heatmap za komponente.

Krmiljenje nadzoruje izbrane komponente in rezultat v barvah prikaže v t.i. Heatmap na obdelovancu.

Heatmap za komponente deluje podobno kot slika toplotne kamere.

- Zeleno: komponenta je v skladu z definicijo v varnem območju
- Rumeno: komponenta je v opozorilnem območju
- Rdeče: komponenta je preobremenjena

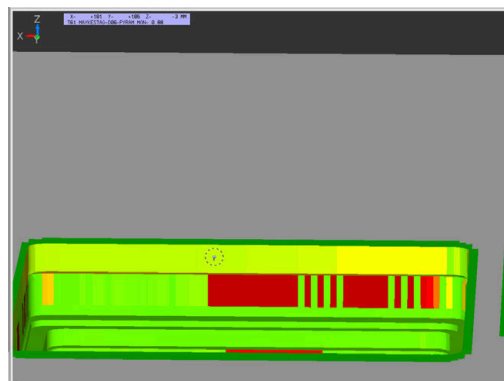

### Zagon možnosti Monitoring

Za zagon nadzora komponente servisne seje upoštevajte naslednji postopek:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| SPEC<br>FCT                    | ▶ Izberite posebne funkcije                                |
| PROGRAMSKE<br>FUNKCIJE         | ▶ Izberite programske funkcije                             |
| MONITORING                     | ▶ Izberite možnost Monitoring                              |
| MONITORING<br>HEATMAP<br>START | ▶ Pritisnite gumb <b>MONITORING HEATMAP START</b>          |
| IZBIRA                         | ▶ Izberite komponente, ki jih sprostil proizvajalec stroja |

S pomočjo Heatmap lahko vedno opazujete stanje samo ene komponente. Že Heatmap zaženete večkrat zaporedoma, nadzor zaustavi predhodno komponento.

### Zaključite možnost Monitoring

S funkcijo **MONITORING HEATMAP STOP** zaključite možnost Monitoring.

## 10.12 Določanje števca


 
 
### Aplikacija



Upoštevajte priročnik za stroj!  
To funkcijo omogoči proizvajalec stroja.

Z NC-funkcijo **FUNCTION COUNT** iz NC-programa upravljate števec. S tem števcem lahko določite npr. želeno število, do katerega naj krmiljenje ponavlja NC-program.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 
 ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
 ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
 ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION COUNT**

### NAPOTEK

#### Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Krmiljenje upravlja samo en števec. Če izvajate NC-program, v katerem ponastavite števec, se napredek števca drugega NC-programa izbriše.

- ▶ Pred obdelavo preverite, ali je števec dejaven
- ▶ Stanje števca si po potrebi zabeležite in ga po obdelavi ponovno vnesite v meni MOD



Trenutno stanje števca lahko gravirate s ciklom **G225 GRAVIRANJE**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

#### Delovanje v načinu delovanja **Preizkus programa**

V načinu delovanja **Preizkus programa** lahko simulirate števec. Pri tem deluje samo stanje števca, ki ste ga definirali neposredno v NC-programu. Stanje števca v meniju MOD ostane nedotaknjeno.

#### Delovanje v načinih delovanja **Potek progr. posam. blok in Potek progr. po blokih**

Stanje števca iz menija MOD deluje samo v načinih delovanja **Potek progr. posam. blok in Potek progr. po blokih**.

Stanje števca se ohrani tudi po ponovnem zagonu krmiljenja.

## Določanje funkcije FUNCTION COUNT

NC-funkcija **FUNCTION COUNT** nudi naslednje funkcije števca:

Gumb	Funkcija
FUNCTION COUNT INC	Povišanje števca za vrednost 1
FUNCTION COUNT RESET	Ponastavitev števca
FUNCTION COUNT TARGET	Definirajte zelenega števila za doseganje Vrednost vnosa: 0 – 9999
FUNCTION COUNT SET	Dodelitev definirane vrednosti števcu Vrednost vnosa: 0 – 9999
FUNCTION COUNT ADD	Povišanje števca za definirano vrednost Vrednost vnosa: 0 – 9999
FUNCTION COUNT REPEAT	NC-program ponavljajte od oznake, če definirano zeleno število še ni doseženo

### Primer

N50 FUNCTION COUNT RESET*	Ponastavitev stanja števca
N60 FUNCTION COUNT TARGET10*	Vnos zelenega števila obdelav
N70 G98 L11*	Vnos skočne točke
N80 G ...	Obdelava
N510 FUNCTION COUNT INC*	Povišanje stanja števca
N520 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11*	Ponovitev obdelave, če je treba izdelati še nekaj delov
N530 M30*	
N540 %COUNT G71*	

## 10.13 Ustvarjanje

### Uporaba

Na krmiljenju lahko z urejevalnikom besedil ustvarjate in spreminjate besedila. Tipične uporabe:







- Zadrževanje empiričnih vrednosti
- Dokumentiranje delovnih potekov
- Ustvarjanje zbirk formul

Besedilne datoteke so datoteke vrste .A (ASCII). Če želite obdelovati druge datoteke, jih najprej pretvorite v vrsto .A.

### Odpiranje in zapiranje besedilne datoteke

- ▶ Način: pritisnite tipko **Programiranje**
- ▶ Za priklic upravljanja datotek pritisnite tipko **PGM MGT**.
- ▶ Za prikaz datotek s pripono .A zaporedoma pritisnite gumba **IZBOR TIPA** in **PRIK**. Pritisnite **PRIK. VSE**
- ▶ Izbira datoteke in odpiranje z gumbom **IZBIRANJE** ali tipko **ENT** ali pa odpiranje nove datoteke: vnesite novo ime in vnos potrdite s tipko **ENT**

Če želite zapustiti urejevalnik besedil, priključite upravljanje datotek in izberite datoteko druge vrste, kot npr.NC-program.

Gumb	Premiki kazalca
	Kazalec eno besedo v desno
	Kazalec eno besedo v levo
	Kazalec na naslednjo stran zaslona
	Kazalec na prejšnjo stran zaslona
	Kazalec na začetek datoteke
	Kazalec na konec datoteke

## Urejanje besedil

Nad prvo vrstico urejevalnika besedil je polje z informacijami, v katerem so prikazani ime datoteke, mesto, na katerem je datoteka shranjena, in informacije o vrstici:

- Datoteka:** Ime besedilne datoteke  
**Vrstica:** Trenutni položaj kazalca v vrstici  
**Stolpec:** Trenutni položaj kazalca v stolpcu




 
Besedilo se vnese na mestu, na katerem je trenutno kazalec. S puščičnimi tipkami premaknete kazalec na vsako poljubno mesto v besedilni datoteki.

S tipko **RETURN** ali **ENT** lahko vrstice prelomite.

## Brisanje in ponovni vnos znakov, besed in vrstic

Z urejevalnikom besedil lahko izbrišete cele besede ali znake in jih nato znova vnesete na drugem mestu.

- ▶ Kazalec premaknete na besedo ali vrstico, ki jo želite izbrisati in znova vnesti na drugem mestu.
- ▶ Pritisnite gumb **BRISANJE BESEDE** ali **BRISANJE VRSTICE**: besedilo se odstrani in shrani v medpomnilnik
- ▶ Kazalec premaknete na položaj, na katerem želite vnesti besedilo, in pritisnite gumb **VNOS BESEDE**

Gumb	Funkcija
	Brisanje in shranjevanje vrstice v medpomnilnik
	Brisanje in shranjevanje besede v medpomnilnik
	Brisanje in shranjevanje znakov v medpomnilnik
	Ponoven vnos vrstice ali besede po brisanju

## Izvajanje besedilnih nizov

Besedilne nize poljubnih velikosti lahko kopirate, brišete in jih znova vnašate na druga mesta. V vsakem primeru najprej označite želeni besedilni niz:

- ▶ Za označevanje besedilnega niza premaknite kazalec na znak, na katerem želite začeti označevanje besedila.

IZBIRANJE  
BLOKA

- ▶ Pritisnite gumb **IZBIRANJE BLOKA**
- ▶ Kazalec premaknite na znak, na katerem želite končati označevanje besedila. Če kazalec premikate neposredno navzgor ali navzdol s puščičnimi tipkami, se vmesne vrstice z besedilom popolnoma označijo (označeno besedilo je barvno poudarjeno).

Ko označite želeni besedilni niz, lahko besedilo obdelujete z naslednjimi gumbi:

Gumb	Funkcija
BRISANJE BLOKA	Brisanje in shranjevanje označenega niza v medpomnilnik
KOPIRANJE BLOKA	Shranjevanje označenega niza v medpomnilnik brez brisanja (kopiranje)

Če želite niz, ki je shranjen v medpomnilniku, vstaviti na drugo mesto, sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Kazalec premaknite na položaj, na katerem želite vnesti niz, ki je shranjen v medpomnilniku.

VNOS  
BLOKA

- ▶ Pritisnite gumb **VNOS BLOKA** in besedilo se vstavi

Dokler je besedilo shranjeno v medpomnilniku, ga lahko poljubno pogosto vnašate.

## Prenos označenega niza v drugo datoteko

- ▶ Označite besedilni niz, kot je opisano.

PRIPONKE  
V DATOT.

- ▶ Pritisnite gumb **Pripnke v datot.**
- ▶ Krmiljenje prikaže pogovorno okno **Diljna datoteka =**.
- ▶ Vnesite pot in ime ciljne datoteke.
- ▶ Krmiljenje pripne označeni tekstovni blok na ciljno datoteko. Če ne obstaja nobena ciljna datoteka z vnesenim imenom, potem krmiljenje zapiše označeno besedilo v novo datoteko.

## Vnos druge datoteke na mestu kazalca

- ▶ Kazalec premaknite na mesto v besedilu, na katero želite vnesti drugo besedilno datoteko.

VNOS  
DATOTEKE

- ▶ Pritisnite gumb **VNOS DATOTEKE**.
- ▶ Krmiljenje prikaže pogovorno okno **Naziv datoteke =**.
- ▶ Vnesite pot in ime datoteke, ki jo želite vstaviti.



## Iskanje delov besedila

Iskalna funkcija urejevalnika besedila najde besede ali zaporedja znakov v besedilu. Na krmiljenju sta na voljo dve možnosti.

### Iskanje trenutnega besedila

Želite, da funkcija iskanja najde besedo, ki odgovarja besedi, na kateri je trenutno kazalec:

- ▶ Kazalec premaknite na želeno besedo.
- ▶ Za izbiro funkcije iskanja: pritisnite gumb **ISKANJE**
- ▶ Pritisnite gumb **NAJDI BESEDO**
- ▶ Za iskanje besede: pritisnite gumb **ISKANJE**
- ▶ Za izhod iz funkcije iskanja pritisnite gumb **KONEC**.

### Iskanje poljubnega besedila

- ▶ Za izbiro funkcije iskanja: pritisnite gumb **ISKANJE**. Krmiljenje prikaže pogovorno okno **Išči tekst** :
- ▶ Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati.
- ▶ Za iskanje besedila pritisnite gumb **ISKANJE**
- ▶ Za izhod iz funkcije iskanja pritisnite gumb **KONEC**.

## 10.14 Prosto določljive preglednice

### Osnove

V prosto določljive preglednice lahko iz NC-programa shranite in prenesete poljubne informacije. Za to so na voljo funkcije Q-parametrov **D26** do **D28**.

Obliko prosto določljivih preglednic, torej stolpce in njihove lastnosti, lahko spreminjate z editorjem oblike. Na ta način lahko ustvarite preglednice, ki so natanko prilagojene njihovi uporabi.

Prav tako lahko tudi spreminjate prikaz med preglednico (standardna nastavitve) in obrazcem.



Imena preglednic in stolpcev preglednic se morajo začeti s črko in ne smejo vsebovati računskih znakov, npr. +.

NR	Y	Z	A	C	DOC
1	99.994	49.999	0		PAT 1
2	99.989	50.001	0		PAT 2
3	100.992	49.995	0		PAT 4
4	99.990	50.003			PAT 5
5					
6					
7					
8					
9					
10					

### Shranjevanje prosto določljivih preglednic

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

PGM  
MGT

- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Vnesite poljubno ime datoteke s končnico .TAB

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje prikaže pojavno okno s privzeto shranjenimi oblikami preglednic.
- ▶ S puščično tipko izberite predlogo preglednice npr. **example.tab**

ENT

- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- ▶ Krmiljenje odpre novo preglednico v predhodno določeni obliki.
- ▶ Če želite preglednico prilagoditi svojim potrebam, morate spremeniti obliko preglednice  
**Dodatne informacije:** "Spreminjanje oblike preglednice", Stran 379



Upoštevajte priročnik za stroj!


Proizvajalec stroja lahko ustvari svoje predloge preglednic in jih naloži v krmiljenje. Ko ustvarite novo preglednico, krmiljenje odpre pojavno okno z vsemi obstoječimi predlogami preglednic.



V krmiljenju lahko shranite tudi svoje predloge preglednic. To naredite tako, da ustvarite novo preglednico, spremenite njeno obliko in jo shranite v imenik **TNC:\system\proto**. Ko želite v nadaljevanju ustvariti novo preglednico, krmiljenje ponuja vašo predlogo v izbirnem oknu s predlogami preglednic.


## Spreminjanje oblike preglednice


Pri tem sledite naslednjemu postopku:


-  ► Pritisnite gumb **EDIT FORMAT**
- Krmiljenje odpre pojavno okno, v katerem je predstavljena zgradba preglednice.
- Prilagodite obliko

Krmiljenje nudi naslednje možnosti:

Ukaz zgradbe	Pomen
<b>Razpol. stolpci:</b>	Seznam vseh stolpcev v preglednici
<b>Premaknite pred:</b>	Vnos, označen v polju <b>Razpol. stolpci</b> , se premakne pred ta stolpec.
<b>Ime</b>	Naziv stolpca: je prikazan v glavi.
<b>Tip stolpca</b>	<p><b>TEXT:</b> vnos besedila</p> <p><b>SIGN:</b> predznak + ali -</p> <p><b>BIN:</b> dvojiško število</p> <p><b>DEC:</b> decimalno, pozitivno, celo število (kardinalno število)</p> <p><b>HEX:</b> šestnajstiško število</p> <p><b>INT:</b> celo število</p> <p><b>LENGTH:</b> dolžina (se v programih v palcih preračuna)</p> <p><b>FEED:</b> pomik (mm/min ali 0,1 palcev/min)</p> <p><b>IFEED:</b> pomik (mm/min ali palcev/min)</p> <p><b>FLOAT:</b> število s plavajočo vejico</p> <p><b>BOOL:</b> logična vrednost</p> <p><b>INDEX:</b> indeks</p> <p><b>TSTAMP:</b> fiksno določena oblika datuma in ure</p> <p><b>UPTXT:</b> vnos besedila z velikimi črkami</p> <p><b>PATHNAME:</b> ime poti</p>
<b>Privzeta vrednost</b>	Privzeta vrednost polj v tem stolpcu
<b>Širina</b>	<p>Največje število znakov znotraj stolpca</p> <p>Širina stolpca je omejena na naslednji način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stolpci za alfanumerične vnose omogočajo najv. 100 znakov</li> <li>■ Stolpci za številske vnose omogočajo najv. 15 znakov</li> </ul>
<b>Primarni ključ</b>	Prvi stolpec v preglednici
<b>Oznaka stolpec glede na jezik</b>	Pogovorna okna glede na jezik

 Dodatno k 15 znakom lahko krmiljenje prikaže predznak in decimalno ločilo.

 Stolpce z vrsto stolpcev, ki dovoljuje črke, npr. **BESEDILO**, lahko preberete ali opišete samo s parametri QS, tudi če je vsebina vrstice številka.

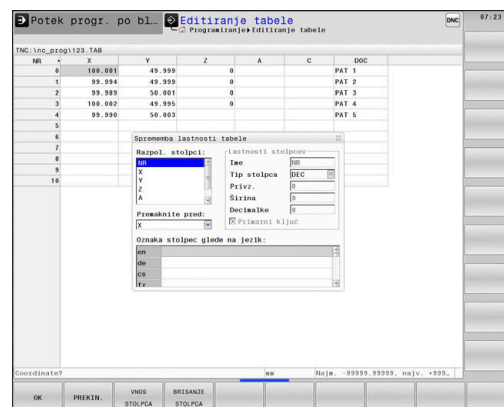

V obrazcu lahko delate s priključeno miško ali s krmilno tipkovnico.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite krmilne tipke, da se premaknete med polji za vnos



- ▶ S tipko **GOTO** odprite izbirne menije



- ▶ V poljih za vnos se lahko premikate s puščičnimi tipkami




V preglednici, ki že vsebuje vrstice, ne morete spreminjati lastnosti preglednice, kot sta **ime** in **vrsta stolpca**. Te lastnosti lahko spreminjate šele, ko izbrišete vse vrstice. Pred spreminjanjem za vsak primer ustvarite varnostno kopijo preglednice.

S kombinacijo tipk **CE** in **ENT** ponastavite neveljavne vrednosti v poljih z vrsto stolpca **TSTAMP**.

### Zapiranje editorja oblike

 Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Pritisnite gumb **V REDU**
- ▶ Krmiljenje zapre obrazec editorja in prevzame spremembe.



- ▶ Namesto tega pritisnite gumb **PREKINIT**.
- ▶ Krmiljenje zavrže vse vnesene spremembe.

## Preklop med pogledom preglednice in obrazca

Vse preglednice s pripono **.TAB** si lahko ogledate v pogledu preglednice ali v pogledu obrazca.

Pogled zamenjajte na naslednji način:



- ▶ Pritisnite tipko **Postavitev zaslona**



- ▶ Pritisnite gumb z želenim pogledom

V pogledu obrazca krmiljenje na levi polovici zaslona prikazuje številke vrstic z vsebino prvega stolpca.

V pogledu obrazca lahko podatke spremenite na naslednji način:



- ▶ Pritisnite tipko **ENT**, da na desni strani preklopite na naslednjo polje za vnos

Izberite drugo vrstico za obdelavo:




- ▶ Pritisnite tipko **Naslednji zavihek**
- ▶ Kazalec preskoči v levo okno.



- ▶ S puščičnimi tipkami izberite želeno vrstico



- ▶ S tipko **Naslednji zavihek** preskočite nazaj v polje za vnos

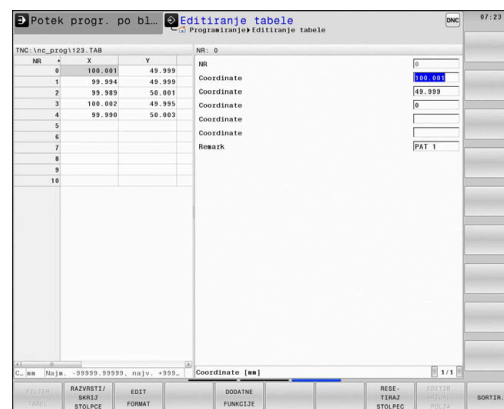

## D26 – Odpiranje prosto definirane preglednice

Z NC-funkcijo **D26** odprete poljubno prosto definirano preglednico, da s funkcijo **D27** z zapisovanjem ali funkcijo **D28** z branjem dostopate do preglednice.



V NC-programu je lahko vedno odprta samo ena preglednica. Novi NC-niz s funkcijo **D26** samodejno zapre preglednico, ki ste jo nazadnje odprli. Preglednica, ki jo želite odpreti, mora imeti pripono **.TAB**.

**11 FN 26: TABOPEN TNC:\table \AFC.TAB**

; odprite preglednico z možnostjo **NC 26**

NC-funkcija vsebuje naslednje sintaktične elemente:

Sintaktični element	Pomen
<b>FN 26: TABOPEN</b>	Odpiralnik sintakse za odpiranje preglednice
<b>TNC:\table \AFC.TAB</b>	Pot preglednice, ki jo želite odpreti Fiksno ali spremenljivo ime

**Primer: odpreti želite preglednico TAB1.TAB, ki je shranjena v imeniku TNC:\DIR1.**

N560 D26 TNC:\DIR1\TAB1.TAB

Z gumbom **SINTAKSA** lahko nastavite poti v dvojnih narekovajih. Dvojni narekovaji določajo začetek in konec poti. Tako krmiljenje prepozna morebitne posebne znake kot del poti.

**Dodatne informacije:** "Imena datotek", Stran 106

Če je celotna pot navedena znotraj dvojnih narekovajev, lahko za ločevanje map in datotek uporabite tako \ kot tudi /.

## D27 – Opisovanje prosto definirane preglednice

Z NC-funkcijo **D27** zapisujete v preglednico, ki ste jo pred tem odprli s funkcijo **D26**.

Z NC-funkcijo **D27** definirate stolpce preglednice, v katere naj krmiljenje zapisuje. Znotraj enega NC-niza lahko definirate več stolpcev preglednice, vendar samo eno vrstico preglednice. Vsebino za zapisovanje v stolpce predhodno definirate v spremenljivkah.



Če želite s pomočjo enega NC-niza opisati več stolpcev, morate predhodno vrednosti za zapis definirati v zaporednih spremenljivkah.

Če poskušate zapisovati v blokirano ali neprizotno vrstico preglednice, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki.

### Vnos

11 FN 27: TABWRITE  
2/"Length,Radius" = Q2

; opišite preglednico z možnostjo  
FN 27

NC-funkcija vsebuje naslednje sintaktične elemente:

Sintaktični element	Pomen
FN 27: TABWRITE	Odpiralnik sintakse za opisovanje preglednice
2	Številka vrstice preglednice za opisovanje Fiksna ali spremenljiva številka
"Dolžina, polmer"	Ime stolpca preglednice za opisovanje Fiksno ali spremenljivo ime Več imen stolpcev ločite z vejico.
Q2	Spremenljivka vsebine za opisovanje

### Primer

Krmiljenje opiše stolpce **Polmer**, **Depth** in **D** vrstice **5** trenutno odprte preglednice. Krmiljenje opisuje preglednice z vrednostmi iz parametrov Q **Q5**, **Q6** in **Q7**.

N50 Q5 = 3,75

N60 Q6 = -5

N70 Q7 = 7,5

N80 D27 P01 5/"RADIUS,TIEFE,D" = Q5

## D28 – Branje prosto definirane preglednice

Z NC-funkcijo **D28** lahko berete preglednico, ki ste jo pred tem odprli s funkcijo **D26**.

Z NC-funkcijo **D28** definirate stolpce preglednice, katere naj krmiljenje prebere. Znotraj enega NC-niza lahko definirate več stolpcev preglednice, vendar samo eno vrstico preglednice.

**i** Če definirate več stolpcev v enem NC-nizu, potem krmiljenje shrani prebrane vrednosti v zaporednih spremenljivkah iste vrste, npr. **QL1**, **QL2** in **QL3**.

### Vnos

11 FN 28: TABREAD Q1 = 2 / "Length" ; preberite preglednico z možnostjo FN 28

NC-funkcija vsebuje naslednje sintaktične elemente:

Sintaktični element	Pomen
FN 28: TABREAD	Odpiralnik sintakse za branje preglednice
Q1	Spremenljivka izvornega besedila V tej spremenljivki krmiljenje shrani vsebine vrstic preglednice za branje.
2	Številka vrstice preglednice za branje Fiksna ali spremenljiva številka
"Length"	Ime stolpca preglednice za branje Fiksno ali spremenljivo ime Več imen stolpcev ločite z vejico.

### Primer

Krmiljenje prebere vrednosti stolpcev **X**, **Y** in **D** iz vrstice **6**. Krmiljenje vednosti shrani v parameter Q **Q10**, **Q11** in **Q12**.

Krmiljenje iz iste vrstice shrani vsebino stolpca **DOC** v parameter QS **QS1**.

N50 D28 Q10 = 6/"X,Y,D"

N60 D28 QS1 = 6/"DOC"

## Prilagoditev oblike preglednice

### NAPOTEK

#### Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Funkcija **PRILAG.** Možnost **PRILAG. / NC-PGM** dokončno spremeni obliko vseh preglednic. Krmiljenje pred spremembo oblike ne izvede nobenega samodejnega zaščitenja datotek. S tem se datoteke trajno spremenijo in morda ne bodo več uporabne.

- ▶ Funkcijo uporabljajte izključno v dogovoru s proizvajalcem stroja

#### Gumb

#### Funkcija



Prilagajanje oblike obstoječih preglednic po spreminjanju različice programske opreme krmilnega sistema



Imena preglednic in stolpcev preglednic se morajo začeti s črko in ne smejo vsebovati računskih znakov, npr. +.



## 10.15 Pulzirajoče število vrtljajev FUNCTION S-PULSE

### Programiranje pulzirajočega števila vrtljajev

#### Aplikacija



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Preberite in upoštevajte opis funkcij vašega proizvajalca stroja.  
Upoštevajte varnostne napotke.

S funkcijo **FUNCTION S-PULSE** lahko programirate pulzirajoče število vrtljajev, danpr. pri struženju s konstantnim številom vrtljajev preprečite naravno nihanje stroja.

Z vneseno vrednostjo **P-TIME** definirate čas trajanja nihaja (dolžina periode), z vneseno vrednostjo **SCALE** pa spremembo števila vrtljajev v odstotkih. Število vrtljajev vretena se sinusno spremeni glede na želeno vrednost.

Z možnostma **FROM-SPEED** in **TO-SPEED** s pomočjo zgornje in spodnje meje števila vrtljajev določite območje, v katerem je pulzirajoče število vrtljajev učinkovito. Obe vrednosti vnosa sta neobvezni. Če ne določite nobenega parametra, funkcija deluje v celotnem območju števila vrtljajev.

**Vnos**

 

 
 
**N30 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5 FROM-SPEED4800 TO-SPEED5200\***

; omogočite, da število vrtljajev znotraj 10 sekund za 5 % niha okoli zelene vrednosti z omejitvami

NC-funkcija vsebuje naslednje sintaktične elemente:

Sintaktični element	Pomen
<b>FUNCTION S-PULSE</b>	Odpiralnik sintakse za pulzirajoče število vrtljajev
<b>P-TIME</b> ali <b>RESET</b>	Določanje trajanja nihaja v sekundah ali ponastavitve pulzirajočega števila vrtljajev
<b>SCALE</b>	Sprememba števila vrtljajev v % Samo pri izbiri možnosti <b>P-TIME</b>
<b>FROM-SPEED</b>	Spodnja meja števila vrtljajev, od katere deluje pulzirajoče število vrtljajev Samo pri izbiri možnosti <b>P-TIME</b> Izbirni sintaktični element
<b>TO-SPEED</b>	Zgornja meja števila vrtljajev, do katere deluje pulzirajoče število vrtljajev Samo pri izbiri možnosti <b>P-TIME</b> Izbirni sintaktični element

Pri tem sledite naslednjemu postopku:


- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION SPINDLE**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **SPINDLE-PULSE**
  - ▶ Določite dolžino periode **P-TIME**
  - ▶ Določite spremembo števila vrtljajev **SCALE**




Krmilni sistem nikoli ne prekorači programirane omejitve števila vrtljajev. Število vrtljajev se ohrani, dokler sinusoida funkcije **FUNCTION S-PULSE** znova ne preseže največjega števila vrtljajev.

## Simboli

 V prikazu stanja je stanje pulzirajočega števila vrtljajev prikazano z naslednjim simbolom:

Simbol	Funkcija
	Pulzirajoče število vrtljajev aktivno

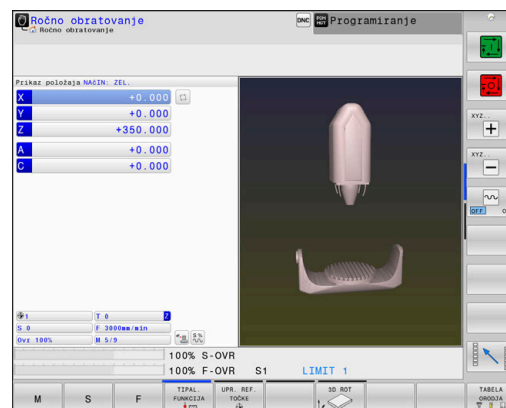


 
 

## Ponastavitev pulzirajočega števila vrtljajev

### Primer

#### N40 FUNCTION S-PULSE RESET\*

S funkcijo **FUNCTION S-PULSE RESET** ponastavite pulzirajoče število vrtljajev

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION SPINDLE**.
-  ▶ Pritisnite gumb **RESET SPINDLE-PULSE**.

## 10.16 Čas zadrževanja FUNCTION FEED DWELL

### Programiranje časa zadrževanja

#### Uporaba



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Preberite in upoštevajte opis funkcij vašega proizvajalca stroja.  
Upoštevajte varnostne napotke.

S funkcijo **FUNCTION FEED DWELL** lahko programirate ciklični čas zadrževanja v sekundah, da npr. v ciklu struženja izvedete lom ostružkov.

Funkcijo **FUNCTION FEED DWELL** programirajte neposredno pred obdelavo, ki jo želite izvesti z lomom ostružkov.

Definirani čas zadrževanja iz funkcije **FUNCTION FEED DWELL** deluje tako pri rezkanju kot pri struženju.

Funkcija **FUNCTION FEED DWELL** ne deluje pri premikih v hitrem teku in tiralnih premikih.

### NAPOTEK

#### Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec

Če je funkcija **FUNCTION FEED DWELL** aktivna, krmiljenje večkrat prekine pomik. Med prekinitvijo pomika orodje ostane v aktualnem položaju, vreteno pa se pri tem vrti naprej. To vedenje pri izdelavi navojev privede do izvrženja obdelovanca. Poleg tega pri izvedbi obstaja nevarnost loma orodja!


 


- ▶ Pred izdelavo navojev deaktivirajte funkcijo **FUNCTION FEED DWELL**

#### Postopek

##### Primer

**N30 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5\***

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶  Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
- ▶  Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- ▶  Pritisnite gumb **FUNCTION FEED**.
- ▶  Pritisnite gumb **FEED DWELL**.
- ▶ Določite čas intervala zadrževanja **D-TIME**
- ▶ Določite čas intervala drobljenja **F-TIME**

## Ponastavitev časa zadrževanja

 
 


**i** Čas zadrževanja ponastavite takoj po izvedbi obdelave z lomom ostružkov.

### Primer

#### N40 FUNCTION FEED DWELL RESET\*

S funkcijo **FUNCTION FEED DWELL RESET** ponastavite ta ponavljajoči se čas zadrževanja.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION FEED**.
-  ▶ Pritisnite gumb **RESET FEED DWELL**.

**i** Čas zadrževanja lahko ponastavite tudi z vnosom **D-TIME 0**.  
Krmiljenje funkcijo **FUNCTION FEED DWELL** samodejno ponastavi ob koncu programa.

## 10.17 Čas zadrževanja FUNCTION DWELL

### Programiranje časa zadrževanja

#### Uporaba

S funkcijo **FUNCTION DWELL** nastavite čas zadrževanja v sekundah ali definirate število vrtljajev vretena za zadrževanje.

Definirani čas zadrževanja iz funkcije **FUNCTION DWELL** deluje tako pri rezkanju kot pri struženju.

#### Postopek


 
 

 
##### Primer

N30 FUNCTION DWELL TIME10\*

##### Primer

N40 FUNCTION DWELL REV5.8\*

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- 
  - ▶ Gumb **FUNCTION DWELL**
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **DWELL TIME**.
- 
  - ▶ Trajanje določite v sekundah.
  - ▶ Kot drugo možnost lahko pritisnete tudi gumb **DWELL REVOLUTIONS**.
  - ▶ Določite število vrtljajev vretena.

## 10.18 Dvig orodja pri NC-zaustavitvi: FUNCTION LIFTOFF

### Programiranje dviga s funkcijo FUNCTION LIFTOFF

#### Pogoj



Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo konfigurira in sprosti proizvajalec stroja. Proizvajalec stroja s strojnim parametrom **CfgLiftOff** (št. 201400) določi pot, ki jo krmiljenje opravi pri funkciji **LIFTOFF**. S pomočjo strojnega parametra **CfgLiftOff** je mogoče funkcijo tudi deaktivirati.

V preglednici orodij v stolpcu **LIFTOFF** nastavite parameter **Y** za aktivno orodje.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

#### Uporaba

Funkcija **LIFTOFF** deluje v naslednjih primerih:

- Ko sami sprožite NC-zaustavitev
- Ko programska oprema sproži NC-zaustavitev, če je npr. v pogonskem sistemu prišlo do napake
- V primeru izpada električne energije

Orodje se za do 2 mm umakne od konture. Krmiljenje izračuna smer dviga na podlagi vnosov v nizu **FUNCTION LIFTOFF**.

Za programiranje funkcije **LIFTOFF** imate na voljo naslednje možnosti:

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z:** dvig v koordinatnem sistemu orodja **T-CS** v vektorju, ki izhaja iz **X, Y** in **Z**
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB:** dvig v koordinatnem sistemu orodja **T-CS** z določenim prostorninskim kotom
- Dvig v smeri orodne osi z **M148**

**Dodatne informacije:** "Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi: M148", Stran 237

## Dvig pri struženju

**NAPOTEK****Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec**

Če pri struženju uporabite funkcijo **FUNKCIJA KOTA DVIGA TCS**, lahko pride do neželenih premikov osi. Vedenje krmiljenja je odvisno od opisa kinematike in cikla **G800 (Q498=1)**.

- ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**
- ▶ Po potrebi spremenite predznak določenega kota

Če je parameter **Q498** določen z vrednostjo 1, krmiljenje med obdelavo obrne orodje.

V povezavi s funkcijo **LIFTOFF** se krmiljenje odziva na naslednji način:

- Če je vreteno orodja določeno kot os, se smer funkcije **LIFTOFF** obrne.
- Če je vreteno orodja določeno kot kinematična transformacija, se smer funkcije **LIFTOFF** ne obrne.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

**Programiranje dviga z določenim vektorjem****Primer**

```
N40 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5*
```

Z **LIFTOFF TCS X Y Z** določite smer dviga kot vektor v koordinatnem sistemu orodja. Krmiljenje iz skupne poti, ki jo določi proizvajalec stroja, izračuna dvižno pot v posameznih oseh.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- SPEC  
FCT

 ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- PROGRAMSKE  
FUNKCIJE

 ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- FUNCTION  
LIFTOFF

 ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION LIFTOFF**
- LIFTOFF  
TCS

 ▶ Pritisnite gumb **LIFTOFF TCS**  
 ▶ V X, Y in Z vnesite vektorske komponente



## Programiranje dviga z določenim kotom


 
 
 
### Primer

#### N40 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20\*

Z **LIFTOFF ANGLE TCS SPB** določite smer dviga kot prostorski kot v koordinatnem sistemu orodja. Ta funkcija je smiselna posebej pri struženju.

Vneseni kot SPB opisuje kot med Z in X. Če vnesete 0°, se orodje dvigne v smeri orodne osi.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Pritisnite gumb **LIFTOFF ANGLE TCS**  
▶ Vnesite kot SPB


 
 

## Ponastavitev funkcije Liftoff

### Primer

#### N40 FUNCTION LIFTOFF RESET\*

S funkcijo **FUNCTION LIFTOFF RESET** ponastavite dvig.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Pritisnite gumb **LIFTOFF RESET**



S funkcijo **M149** krmiljenje deaktivira funkcijo **FUNCTION LIFTOFF**, ne da bi ponastavilo smer dviga. Če programirate funkcijo **M148**, krmiljenje aktivira samodejni dvig s smerjo dviga, določeno s funkcijo **FUNCTION LIFTOFF**.

Krmiljenje funkcijo **FUNCTION LIFTOFF** samodejno ponastavi ob koncu programa.



11

**Večosnaobdelava**

## 11.1 Funkcije za večosno obdelavo

V tem poglavju so povzete funkcije krmiljenja, ki so povezane z večosnim obdelovanjem:

<b>Funkcija krmiljenja</b>	<b>Opis</b>	<b>Stran</b>
<b>PLANE</b>	Definiranje obdelav v zavrteni obdelovalni ravnini	397
<b>M116</b>	Pomik rotacijskih osi	426
<b>PLANE/M128</b>	Rezkanje pod kotom	425
<b>FUNCTION TCPM</b>	Določanje vedenja krmiljenja pri pozicioniranju rotacijskih osi (nadaljnji razvoj M128)	435
<b>M126</b>	Optimirano premikanje rotacijskih osi	427
<b>M94</b>	Zmanjšanje prikazane vrednosti rotacijskih osi	428
<b>M128</b>	Določanje vedenja krmiljenja pri pozicioniranju rotacijskih osi	429
<b>M138</b>	Izbira vrtljivih osi	433
<b>M144</b>	Izračun kinematike stroja	434

## 11.2 Funkcija PLANE: vrtenje obdelovalne ravnine (možnost št. 8)

### Uvod



Upoštevajte priročnik za stroj!

Funkcije za vrtenje obdelovalne ravnine mora omogočiti proizvajalec stroja!

Funkcijo **RAVNINA** lahko v celoti uporabljate samo pri strojih, ki so opremljeni z najmanj dvema rotacijskima osema (osi mize, osi glave ali kombinirano). Funkcija **AKSIALNA RAVNINA** je pri tem izjema. Funkcijo **AKSIALNA RAVINA** lahko uporabljate tudi na strojih s samo eno rotacijsko osjo, ki jo je mogoče programirati.

S funkcijami **PLANE** (angl. plane = ravnina) so na voljo zmogljive funkcije, s katerimi lahko na različne načine določite zavrtene obdelovalne ravnine.

Določitev parametrov funkcij **PLANE** je razdeljena na dva dela:

- Geometrična definicija ravnine, ki je za vsako razpoložljivo funkcijo **PLANE** drugačna.
- Lastnosti pozicioniranja pri funkciji **PLANE**, ki jih je treba upoštevati neodvisno od definicije ravnine in so za vse funkcije **PLANE** enake  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Krmiljenje pri vklopu stroja poizkusi ponovno vzpostaviti stanje izklopa zavrtene ravnine. V določenih okoliščinah to ni možno. To velja npr., če zavrtite kot osi in je stroj konfiguriran s prostorskim kotom oz. če ste spremenili kinematiko.

- ▶ Če je možno, vrtenje pred izklopom ponastavite
- ▶ Pri ponovnem vklopi preverite stanje vrtenja

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost kolizije!

Cikel **28 ZRCALJENJE** lahko v povezavi s funkcijo **obračanje ovdelov. ravni** učinkuje različno. Tukaj so odločilnega pomena zaporedje programiranja, zrcaljene osi in uporabljena funkcija vrtenja. Med postopkom vrtenja in naslednjo obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ S pomočjo grafične simulacije preverite potek in položaje
- ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**

Primeri

 
 
 

 
 
 
 
- 1 Cikel **28 ZRCALJENJE** je pred funkcijo vrtenja programiran brez rotacijskih osi:
  - Vrtenje uporabljene funkcije **PLANE** (razen funkcije **PLANE AXIAL**) bo zrcaljeno
  - Zrcaljenje po vrtenju učinkuje s funkcijo **PLANE AXIAL** ali ciklom **G80**
- 2 Cikel **28 ZRCALJENJE** je pred funkcijo vrtenja programiran z rotacijskimi osmi:
  - Zrcaljenja rotacijska os nima učinka na vrtenje uporabljene funkcije **PLANE**, zrcali se izključno gibanje rotacijske osi

**i** Napotki za upravljanje in programiranje:

- Funkcija za prevzemanje dejanskega položaja pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini ni mogoča.
- Če funkcijo **PLANE** uporabljate pri aktivni funkciji **M120**, krmiljenje samodejno prekliče popravek polmera in s tem tudi funkcijo **M120**.
- Funkcije **PLANE** vedno ponastavite s funkcijo **PLANE RESET**. Vnos vrednosti 0 v vse parametre **PLANE** (npr. z. B. vse tri prostorske kote) ponastavi izključno kote, ne funkcijo.
- Če število rotacijskih osi omejite s funkcijo **M138**, lahko tako zmanjšate možnosti vrtenja na vašem stroju. Odločitev, ali krmiljenje upošteva kote osi izbranih osi ali nastavi na 0, določi vaš proizvajalec stroja.
- Krmiljenje podpira le vrtenje obdelovalne ravnine z osjo vretena Z.



## Pregled

  Z večino funkcij **PLANE** (razen funkcije **PLANE AXIAL**), opisujete želeno obdelovalno ravnino neodvisno od rotacijskih osi, ki so na voljo na tem stroju. Na voljo so naslednje možnosti:

Gumb	Funkcija	Potrebni parametri	Stran
	<b>SPATIAL</b>	Trije prostorski koti <b>SPA, SPB, SPC</b>	402
	<b>PROJECTED</b>	Dva projicirana kota <b>PROPR</b> in <b>PROMIN</b> ter en rotacijski kot <b>ROT</b>	405
	<b>EULER</b>	Trije Eulerjevi koti precesija ( <b>EULPR</b> ), nutacija ( <b>EULNU</b> ) in rotacija ( <b>EULROT</b> )	406
	<b>VECTOR</b>	Normalni vektor za definicijo ravnine in bazni vektor za definicijo smeri obrnjene X-osi	408
	<b>POINTS</b>	Koordinate treh poljubnih točk ravnine za vrtenje	410
	<b>RELATIV</b>	Posamezni, inkrementalno delujoč prostorski kot	412
	<b>AXIAL</b>	Največ trije absolutni ali inkrementalni osni koti <b>A, B, C</b>	413
	<b>RESET</b>	Ponastavitev funkcije PLANE	401

## Zagon animacije

Da spoznate različne možnosti določanja posamezne funkcije **PLANE**, lahko prek gumba zaženete animacije. V ta namen najprej vklopite način animacije in potem izberete želeno funkcijo **PLANE**. Med animacijo krmiljenje gumb izbrane funkcije **PLANE** obarva modro.

Gumb	Funkcija
	Vklop načina animacije
	Izbira animacije (v modri barvi)


## Definiranje funkcije PLANE

SPEC  
FCT

- ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.

OBRAČANJE  
OBDELOV.  
NIVOJA

- ▶ Pritisnite gumb **OBRAČANJE NIVOJA**
- ▶ Krmiljenje v orodni vrstici prikazuje funkcijo **PLANE**, ki je na voljo.
- ▶ Izberite funkcijo **PLANE**

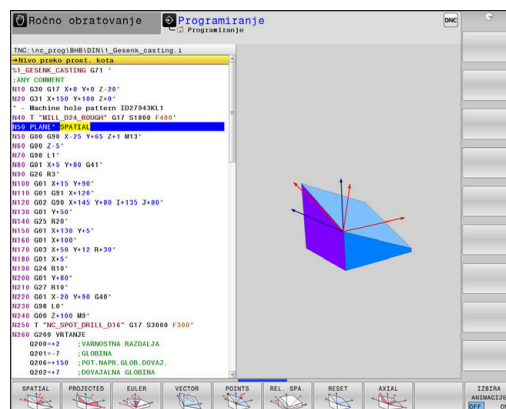

## Izbira funkcije

- ▶ Želena funkcijo izberite z gumbom
- ▶ Krmiljenje nadaljuje pogovorno okno in povpraša po potrebnih parametrih.


## Izbira funkcije pri aktivni animaciji

- ▶ Želena funkcijo izberite z gumbom
- ▶ Krmiljenje prikaže animacijo.
- ▶ Če želite prevzeti trenutno aktivno funkcijo, znova pritisnite gumb funkcije ali pritisnite tipko **ENT**

## Pozicijski prikaz

Ko je aktivna poljubna funkcija **PLANE** (razen funkcije **PLANE AXIAL**), krmiljenje na dodatnem prikazu stanja prikaže izračunan prostorski kot.

V prikazu preostale poti (**ISTRW** in **REFRW**) krmiljenje pri vrtenju (način **PREMAKNI** ali **OBRNI**) na rotacijski osi prikazuje pot do izračunanega končnega položaja rotacijske osi.

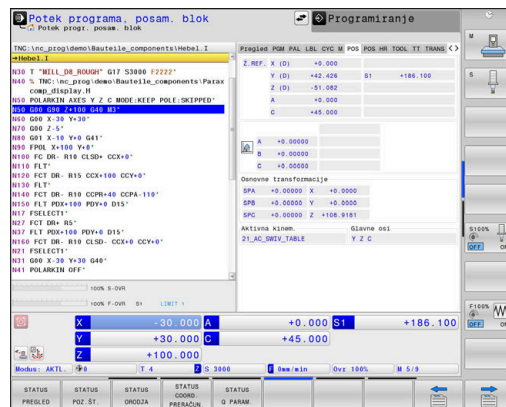
 
 
 
 




## Ponastavitev funkcije PLANE

### Primer

N10 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000\*

- 
  - ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- 
  - ▶ Pritisnite gumb **OBRAČANJE NIVOJA**
  - ▶ Krmiljenje v orodni vrstici prikazuje funkcije **PLANE**, ki so na voljo
- 
  - ▶ Izberite funkcijo za ponastavitev
- 
  - ▶ Določite, ali krmiljenje rotacijske osi samodejno pozicionira v osnovni položaj (**MOVE** ali **TURN**) ali ne (**STAY**)
  - Dodatne informacije:** "Samodejno vrtenje MOVE/TURN/STAY", Stran 416
- 
  - ▶ Pritisnite tipko **END**



Funkcija **PLANE RESET** ponastavi aktivno vrtenje in kot (funkcija **PLANE** ali cikel **G80**) (kot = 0, funkcija ni aktivna). Večkratno določanje ni potrebno.

Vrtenje v načinu delovanja **Ročno obratovanje** deaktivirate v meniju 3D-ROT.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## Določanje obdelovalne ravnine prek prostorskega kota: PLANE SPATIAL


### Uporaba

Prostorski koti določajo obdelovalno ravnino z največ tremi rotacijami v nezavrtenu koordinatnem sistemu obdelovanca (**zaporedje vrtenja A-B-C**).

Večina uporabnikov pri tem izhaja iz treh povezanih rotacij v obratnem vrstnem redu (**zaporedje vrtenja C-B-A**).

Rezultat je v obeh pogledih enak, kot prikazuje naslednja primerjava.

**Dodatne informacije:** "Primerjava pogledov na primeru enega posnetega roba", Stran 403

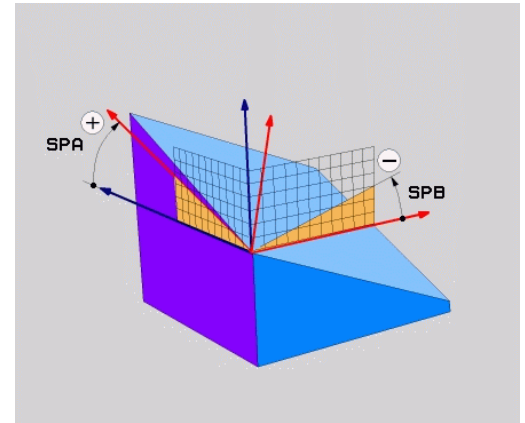


Napotki za programiranje:

- Vedno morate določiti vse tri prostorske kote **SPA**, **SPB** in **SPC**, tudi če je eden ali več kotov enakih 0.
- Cikel **G80** odvisno od stroja potrebuje vnos prostorskih kotov ali kotov osi. Če konfiguracija (nastavitev parametrov stroja) omogoča vnose prostorskih kotov, je določitev kota v ciklu **G80** in funkciji **PLANE SPATIAL** enaka.
- Pozicioniranje lahko izberete. **Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415



### Parametri za vnos
 
#### Primer

N50 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....\*



- ▶ **Prostorski kot A?:** rotacijski kot **SPA** okoli (nezavrtene) osi X. Razpon vnosa od  $-359.9999^\circ$  do  $+359.9999^\circ$
- ▶ **Prostorski kot B?:** rotacijski kot **SPB** okoli (nezavrtene) osi Y. Razpon vnosa od  $-359.9999^\circ$  do  $+359.9999^\circ$
- ▶ **Prostorski kot C?:** rotacijski kot **SPC** okoli (nezavrtene) osi Z. Razpon vnosa od  $-359.9999^\circ$  do  $+359.9999^\circ$
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

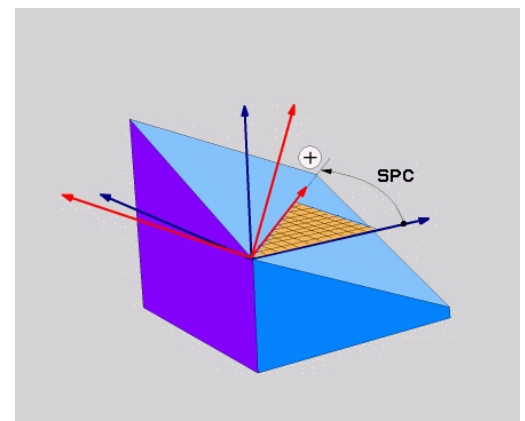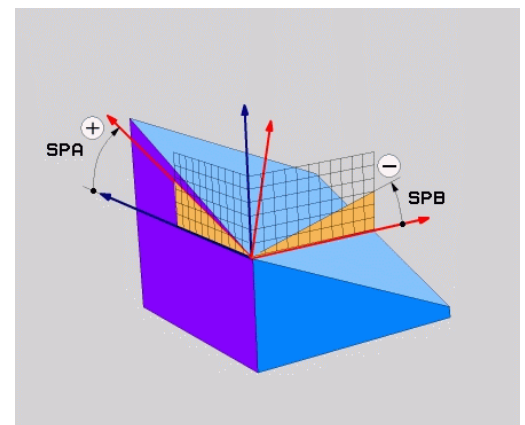


**Primerjava pogledov na primeru enega posnetega roba**

**Primer**

**N110 PLANE SPATIALSPA+45 SPB+0 SPC+90 TURN MB MAX FMAX  
SYM- TABLE ROT\***



**Pogled A-B-C**

Izhodiščno stanje

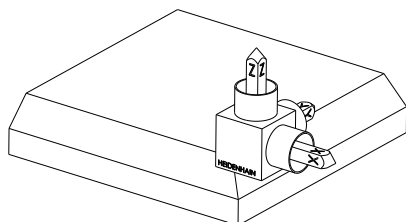


**SPA+45**

Orientacija orodne osi **Z**  
Vrtenje okrog osi X nezavrte-  
nega koordinatnega sistema  
obdelovanca **W-CS**

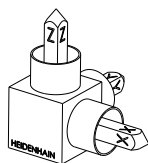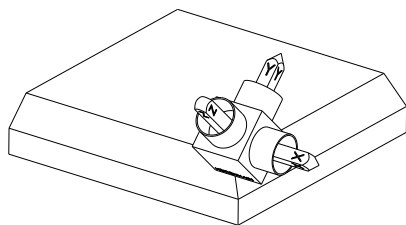


**SPB+0**


Vrtenje okrog osi Y nezavrtene  
**W-CS**  
Brez rotacije pri vrednosti 0

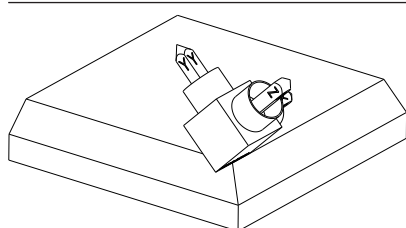


**SPC+90**

Orientacija glavne osi **X**  
Vrtenje okrog osi Z nezavrtene  
**W-CS**

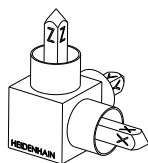

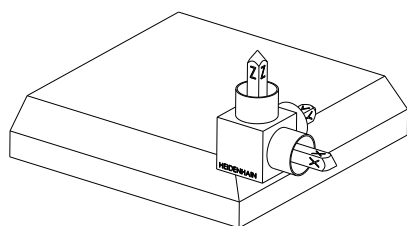**Pogled C-B-A**


Izhodiščno stanje

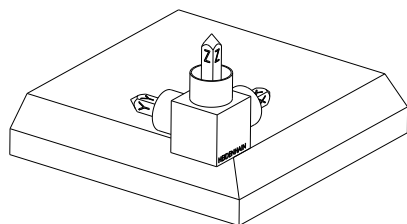**SPC+90**

Orientacija glavne osi **X**  
 Vrtenje okrog osi Z koordinatnega sistema obdelovanca **W-CS**, torej v nezavrteni obdelovalni ravnini

**SPB+0**

Vrtenje okrog osi Y koordinatnega sistema obdelovalne ravnine **WPL-CS**, torej v zavrteni obdelovalni ravnini  
 Brez rotacije pri vrednosti 0

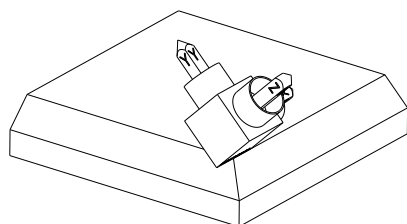**SPA+45**

Orientacija orodne osi **Z**  
 Vrtenje okrog osi X v možnosti **WPL-CS**, torej v zavrteni obdelovalni ravnini

Oba pogleda vodita do identičnega rezultata.

**Uporabljene okrajšave**

Okrajšava	Pomen
SPATIAL	angl. <b>spatial</b> = prostorsko
SPA	<b>spatial A</b> : vrtenje okoli (nezavrtene) osi X
SPB	<b>spatial B</b> : vrtenje okoli (nezavrtene) osi Y
SPC	<b>spatial C</b> : vrtenje okoli (nezavrtene) osi Z

## Definiranje obdelovalne ravnine s projekcijskim kotom: PLANE PROJECTED

### Uporaba

 
Projekcijski koti definirajo obdelovalno ravnino z vnosom dveh kotov, ki jih lahko pridobite s projekcijo 1. koordinatne ravnine (Z/X pri orodni osi Z) in 2. koordinatne ravnine (Y/Z pri orodni osi Z) v obdelovalni ravnini za definiranje.



Napotki za programiranje:

- Projekcijski kot se sklada s projekcijami kotov na ravninah pravokotnega koordinatnega sistema. Samo pri pravokotnih obdelovancih so koti na zunanjih površinah obdelovancev enaki projekcijskim kotom. Zaradi tega se pri nepravokotnih obdelovancih podatki o kotih iz tehničnih risb pogosto ne skladajo z dejanskimi projekcijskimi koti.
- Pozicioniranje lahko izberete. **Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

### Parametri za vnos






- Proj. kot v 1. Koordinatne ravnine?:** Projekcijski kot zavrtene obdelovalne ravnine v 1. koordinatni ravnini nezavrtene koordinatnega sistema (Z/X pri orodni osi Z). Razpon vnosa med  $-89.9999^\circ$  in  $+89.9999^\circ$ .  $0^\circ$ -os je glavna os aktivne obdelovalne ravnine (X pri orodni osi Z, pozitivna smer).
- Proj. kot v 2. Koordinatne ravnine?:** Projekcijski kot v 2. koordinatni ravnini nezavrtene koordinatnega sistema (Y/Z pri orodni osi Z). Razpon vnosa med  $-89.9999^\circ$  in  $+89.9999^\circ$ .  $0^\circ$ -os je pomožna os aktivne obdelovalne ravnine (Y pri orodni osi Z).
- Rotacijski kot zavrtene y<ravnine?:** Vrtenje obrnjenega koordinatnega sistema okoli obrnjene orodne osi (smiselno ustreza rotaciji s ciklom **G73**). Z rotacijskim kotom lahko na enostaven način določite smer glavne osi obdelovalne ravnine (X pri orodni osi Z, Z pri orodni osi Y). Razpon vnosa med  $-360^\circ$  in  $+360^\circ$
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

### Primer

N50 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 .....\*

Uporabljene okrajšave:

<b>PROJECTED</b>	angl. projected = projicirano
<b>PROPR</b>	principal plane: glavna ravnina
<b>PROMIN</b>	minor plane: pomožna ravnina
<b>ROT</b>	angl. rotation: rotacija

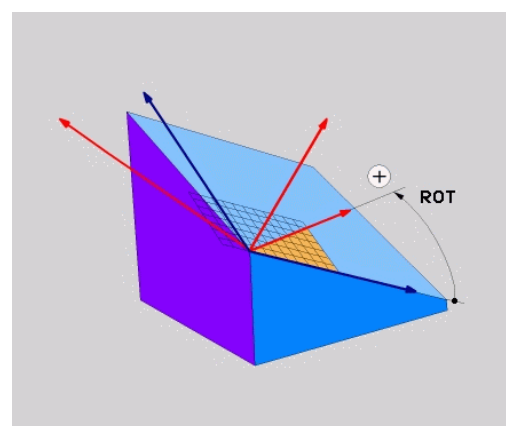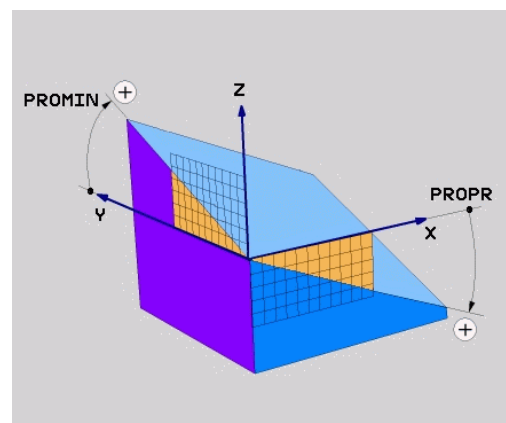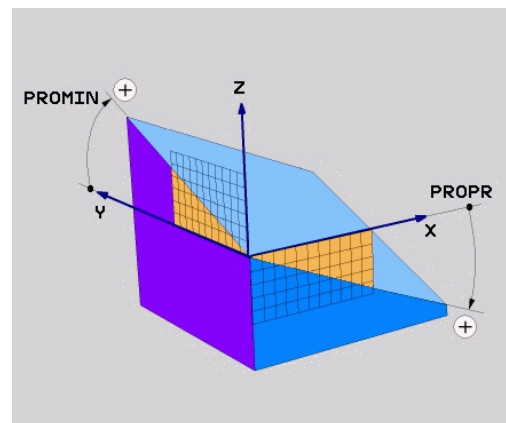

## Definiranje obdelovalne ravnine z Eulerjevim kotom: PLANE EULER


### Uporaba

Eulerjevi koti definirajo obdelovalno ravnino z največ tremi **rotacijami okoli posameznega zavrnjenega koordinatnega sistema**. Tri Eulerjeve kote je definiral švicarski matematik Euler.




Pozicioniranje lahko izberete.

**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

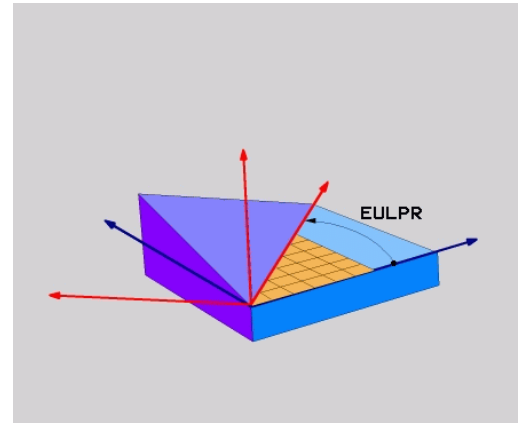



### Parametri za vnos

 

- ▶ **Rot. kot glavne koordinatne ravnine?:** rotacijski kot **EULPR** okoli Z-osi. Upoštevajte:
  - Razpon vnosa med  $-180.0000^\circ$  in  $180.0000^\circ$ .
  - $0^\circ$ -os je X-os.
- ▶ **Kot vrtenja orodne osi?:** kot vrtenja **EULNUT** koordinatnega sistema okoli X-osi, zavrnena za precesijski kot. Upoštevajte:
  - Področje vnosa je  $0^\circ$  do  $180.0000^\circ$
  - $0^\circ$ -os je Z-os.
- ▶ **Rotacijski kot zavrnene ravnine?:** vrtenje **EULROT** zasukanega koordinatnega sistema okoli zasukane osi Z (smiselno ustreza rotaciji s ciklom **G73**). Z rotacijskim kotom lahko na enostaven način določite smer X-osi v zavrteni obdelovalni ravnini.
 

Upoštevajte:

  - Razpon vnosa med  $0^\circ$  in  $360.0000^\circ$ .
  - $0^\circ$ -os je X-os.
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

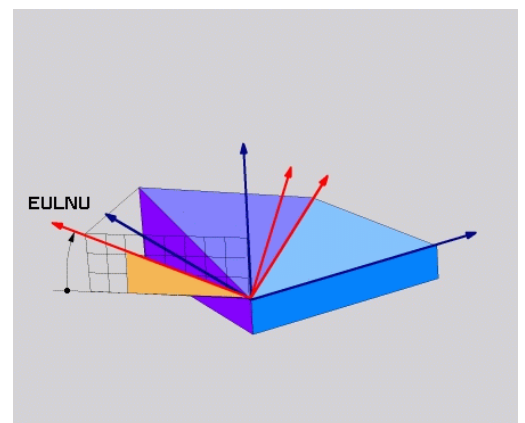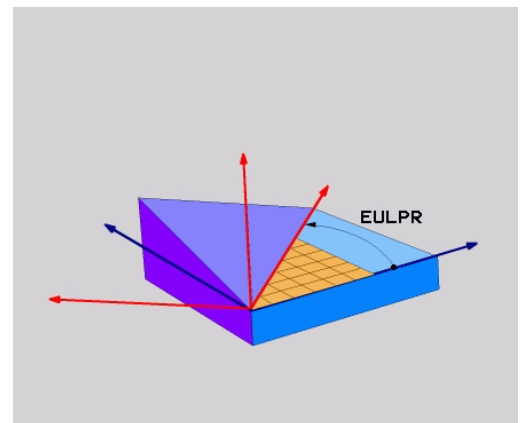


### Primer

N50 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....\*

**Uporabljene okrajšave**

Okrajšava	Pomen
<b>EULER</b>	Švicarski matematik, ki je definiral t.i. Eulerjeve kote.
<b>EULPR</b>	<b>P</b> recesijski kot: kot, ki opisuje rotacijo koordinatnega sistema okoli Z-osi.
<b>EULNU</b>	<b>N</b> utacijski kot: kot, ki opisuje rotacijo koordinatnega sistema okoli X-osi, zavrtene za precesijski kot.
<b>EULROT</b>	<b>R</b> otacijski kot: kot, ki opisuje rotacijo zavrtene obdelovalne ravnine okoli zavrtene Z-osi.

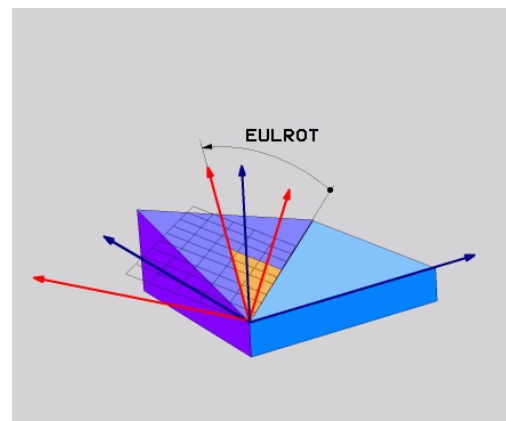


## Definiranje obdelovalne ravnine z dvema vektorjema: PLANE VECTOR

### Uporaba

Določitev obdelovalne ravnine z **dvema vektorjema** lahko uporabite, če lahko sistem CAD izračuna bazni vektor in normalni vektor zavrtene obdelovalne ravnine. Normiran vnos ni potreben. Krmiljenje notranje izračuna normiranje, da lahko vnesete vrednosti med -9,999999 in +9,999999.

Bazni faktor, ki je potreben za določitev obdelovalne ravnine, je določen s komponentami **BX**, **BY** in **BZ**. Normalni vektor je določen s komponentami **NX**, **NY** in **NZ**.

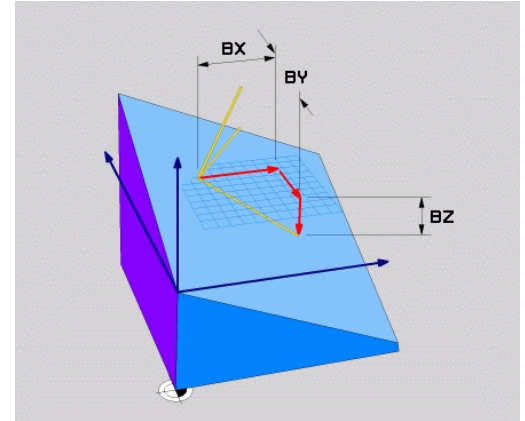

Napotki za programiranje:

- Krmiljenje notranje izračuna posamezne normirane vektorje iz vnesenih vrednosti.
- Normalni vektor določa nagib in smer obdelovalne ravnine. Osnovni vektor v določeni obdelovalni ravnini določi usmeritev glavne osi X. Da je določitev obdelovalne ravnine jasna, morajo biti vektorji programirani navpično drug do drugega. Vedenje krmiljenja, v primeru ko vektorji niso navpični, določi proizvajalec stroja.
- Normalni vektor ne sme biti programiran prekratek, npr. vse komponente smeri z vrednostjo 0 ali tudi 0,0000001. V tem primeru krmiljenje ne more določiti nagiba. Obdelava bo prekinjena s sporočilom o napaki. To vedenje ni odvisno od konfiguracije strojnih parametrov.
- Pozicioniranje lahko izberete. **Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415



Upoštevajte priročnik za stroj!

Proizvajalec stroja konfigurira vedenje krmiljenja v primeru, o vektorji niso navpični.

Namesto standardnega sporočila o napaki krmiljenje popravi (ali zamenja) osnovni vektor, ki ni pravokoten. Krmiljenje pri tem ne spremeni normalnega vektorja.

Standardno vedenje krmiljenja pri popravku v primeru, ko osnovni vektor ni pravokoten:


- osnovni vektor bo vzdolž normalnega vektorja projiciran na obdelovalno ravnino (določeno z normalnim vektorjem)

Vedenje krmiljenja ob popravku v primeru, ko osnovni vektor ni navpičen, poleg tega pa je prekratek ali nevporeden normalnemu vektorju:




- če normalni vektor nima deleža X, se osnovni vektor sklada z izvorno osjo X
- če normalni vektor nima deleža Y, se osnovni vektor sklada z izvorno osjo Y



**Parametri za vnos**

 

- ▶ **X component of base vector?:** komponenta X **BX** osnovnega vektorja B. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ **Y component of base vector?:** komponenta Y **BY** osnovnega vektorja B. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ **Z component of base vector?:** komponenta Z **BZ** osnovnega vektorja B. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ **X component of normal vector?:** komponenta X **NX** normalnega vektorja N. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ **Y component of normal vector?:** komponenta Y **NY** normalnega vektorja N. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ **Z component of normal vector?:** komponenta Z **NZ** normalnega vektorja N. Razpon vnosa: od -9.9999999 do +9.9999999
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

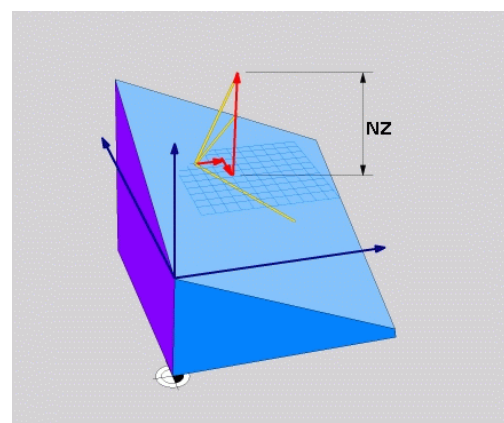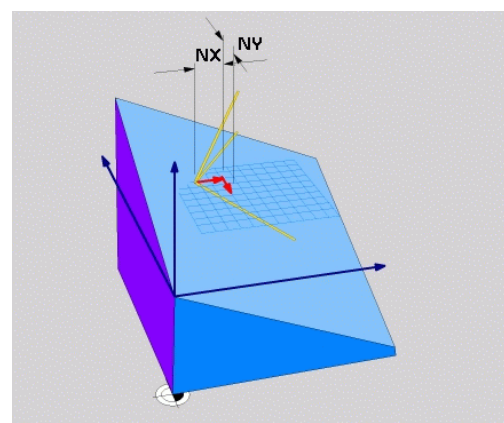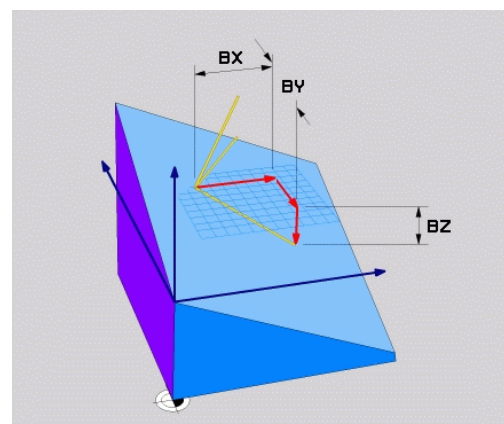

**Primer**

```
N50 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2
NT0.92 ..*
```

**Uporabljene okrajšave**

Okrajšava	Pomen
VECTOR	Angleško vector = vektor
BX, BY, BZ	Osnovni vektor : <b>Komponenta X, Y in Z</b>
NX, NY, NZ	Normalni vektor : <b>Komponenta X, Y in Z</b>

## Definiranje obdelovalne ravnine s tremi točkami: PLANE POINTS


### Uporaba

Obdelovalno ravnino je mogoče jasno definirati z vnosom **treh poljubnih točk od P1 do P3 te ravnine**. Ta možnost je na voljo v funkciji **PLANE POINTS**.




Napotki za programiranje:

- Te tri točke določajo nagib in usmeritev ravnine. Položaj aktivne ničelne točke krmiljenje pri funkciji **PLANE POINTS** ne spremeni.
- Točka 1 in točka 2 določata usmeritev zavrtene glavne osi X (pri orodni osi Z).
- Točka 3 določa položaj zavrtene obdelovalne ravnine. V določeni obdelovalni ravnini nastane usmeritev osi Y, saj se ta nahaja pravokotno na glavno os X. Položaj točke 3 na ta način prav tako določi usmeritev orodne osi in s tem smer obdelovalne ravnine. Da pozitivna orodna os kaže stran od obdelovanca, se mora točka 3 nahajati nad povezovalno črto med točko 1 in točko 2 (pravilo desne roke).
- Pozicioniranje lahko izberete. **Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

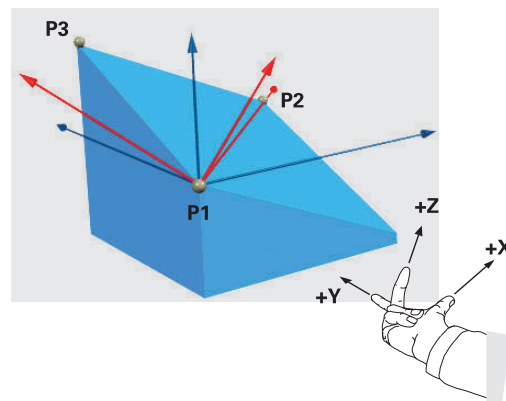

**Parametri za vnos**

 




- ▶ **X coordinate of 1st plane point?:** koordinata X **P1X** 1. ravninske točke
- ▶ **Y coordinate of 1st plane point?:** koordinata Y **P1Y** 1. ravninske točke
- ▶ **Z coordinate of 1st plane point?:** koordinata Z **P1Z** 1. ravninske točke
- ▶ **X coordinate of 2nd plane point?:** koordinata X **P2X** 2. ravninske točke
- ▶ **Y coordinate of 2nd plane point?:** koordinata Y **P2Y** 2. ravninske točke
- ▶ **Z coordinate of 2nd plane point?:** koordinata Z **P2Z** 2. ravninske točke
- ▶ **X coordinate of 3rd plane point?:** koordinata X **P3X** 3. ravninske točke
- ▶ **Y coordinate of 3rd plane point?:** koordinata Y **P3Y** 3. ravninske točke
- ▶ **Z coordinate of 3rd plane point?:** koordinata Z **P3Z** 3. ravninske točke
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

**Primer**

```
N50 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z
+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....*
```

**Uporabljene okrajšave**

Okrajšava	Pomen
POINTS	angl. <b>points</b> = točke

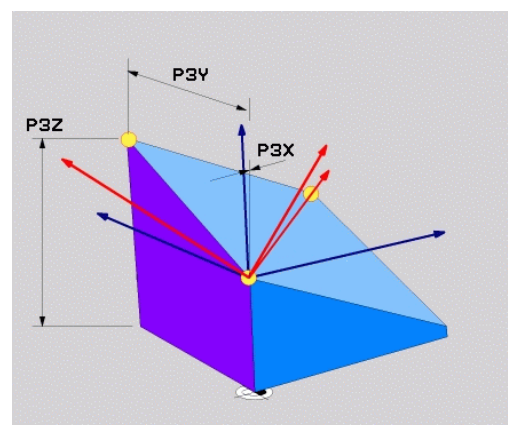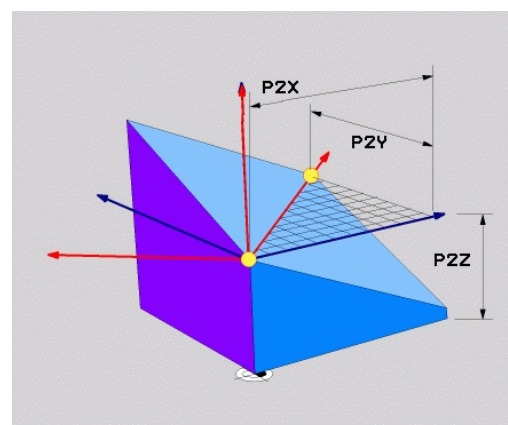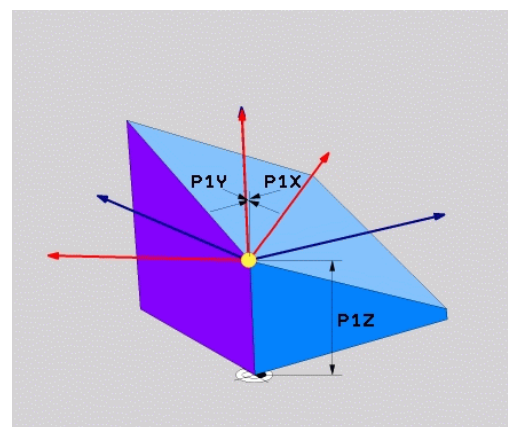

## Definirajte obdelovalne ravnine s posameznim inkrementalnim prostorskim kotom: PLANE RELATIV


### Uporaba

Relativni prostorski kot uporabite, ko želite že aktivno zavrteno obdelovalno ravnino zavrteti za **dodatno rotacijo**. Primer: namestitvev 45° posnetega roba na zavrteni obdelovalni ravnini.



Napotki za programiranje:

- Določeni kot se vedno nanaša na aktivno obdelovalno ravnino, neodvisno od prej uporabljene funkcije vrtenja.
- Zaporedoma lahko programirate poljubno število funkcij **PLANE RELATIV**.
- Če želite po funkciji **PLANE RELATIV** ponovno zavrteti nazaj na prej aktivno obdelovalno ravnino, določite isto funkcijo **PLANE RELATIV** z nasprotnim predznakom.
- Če funkcijo **PLANE RELATIV** uporabljate brez predhodnega vrtenja, funkcija **PLANE RELATIV** deluje neposredno v koordinatnem sistemu obdelovanca. V tem primeri izvorno obdelovalno ravnino zavrtite za določen prostorski kot funkcije **PLANE RELATIV**.
- Pozicioniranje lahko izberete. **Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

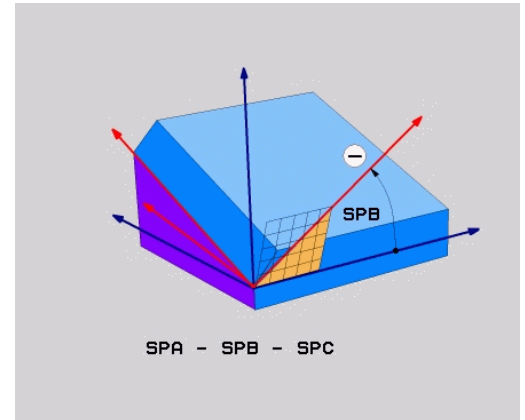

### Parametri za vnos




- ▶ **Inkrementalni kot?:** prostorski kot, za katerega naj se zavrti aktivna obdelovalna ravnina. Os, okoli katere želite zavrteti ravnino, izberite z gumbom. Razpon vnosa: -359,9999° do +359,9999°.
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

### Primer

N50 PLANE RELATIV SPB-45 .....\*

### Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
RELATIV	angl. <b>relative</b> = glede na

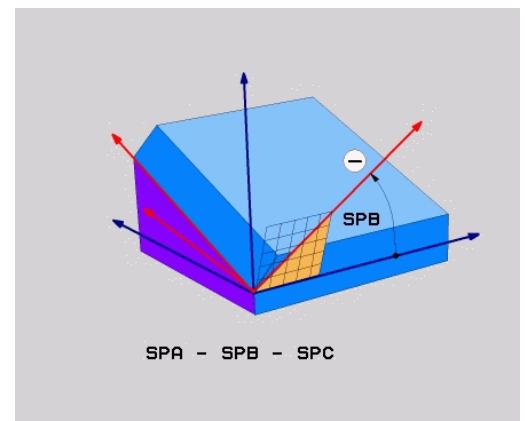

## Definiranje obdelovalne površine z osnim kotom: PLANE AXIAL

### Uporaba


Funkcija **PLANE AXIAL** določa tako nagib kot smer obdelovalne ravnine kot tudi želene koordinate rotacijskih osi.

**i** Funkcija **PLANE AXIAL** je možna tudi v povezavi z rotacijsko osjo. Vnos zelenih koordinat (vnos kotov osi) ponuja prednost jasno določene situacije vrtenja s podanimi položaji osi. Vnosi prostorskih kotov imajo tudi brez dodatnih določitev pogosto več matematičnih rešitev. Brez uporabe sistema CAM je vnos kotov osi udoben večinoma samo v povezavi s pravokotno postavljenimi rotacijskimi osmi.

**⚙️** Upoštevajte priročnik za stroj! Če vaš stroj omogoča določanje prostorskih kotov, lahko po funkciji **PLANE AXIAL** programiranje nadaljujete tudi s funkcijo **PLANE RELATIV**.

**i** Napotki za programiranje:


- Koti osi se morajo skladati z osmi, ki so prisotne na stroju. Če programirate kote osi za rotacijske osi, ki niso prisotne, krmiljenje odda sporočilo o napaki.
- Funkcijo **PLANE AXIAL** ponastavite s pomočjo funkcije **PLANE RESET**. Vnos 0 ponastavi samo kote osi, ne deaktivira pa funkcije vrtenja.
- Koti osi funkcije **PLANE AXIAL** delujejo načinovno. Če programirate inkrementalni kot osi, krmiljenje to vrednost doda k aktualno delujočemu kotu osi. Če v dveh zaporednih funkcijah **PLANE AXIAL** programirate različne rotacijske osi, nastane nova obdelovalna ravnina iz obeh določenih kotov osi.
- Funkcije **SIM. (ZAP.)**, **ROT. PREGLEDNICA** in **ROT. KOORD.** v povezavi z možnostjo **AKSIALNA RAVNINA** ne delujejo.
- Funkcija **PLANE AXIAL** ne izračuna osnovne rotacije.

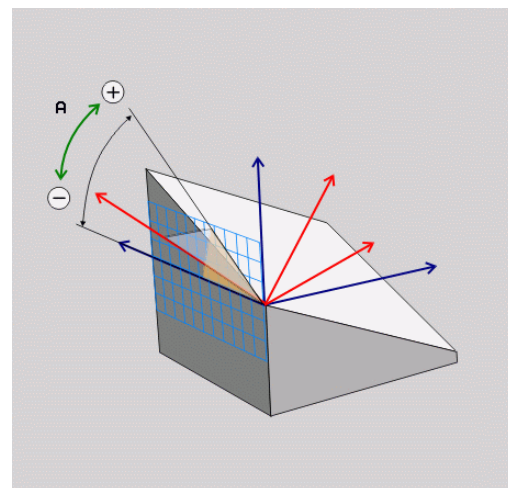


## Parametri za vnos

### Primer

 N50 PLANE AXIAL B-45 .....\*



- ▶ **Osni kot A?:** osni kot, **na katerega** naj se zavrti A-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, **za katerega** naj se A-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa:  $-99999,9999^\circ$  do  $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Osni kot B?:** osni kot, **na katerega** naj se zavrti B-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, **za katerega** naj se B-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa:  $-99.999,9999^\circ$  do  $+99.999,9999^\circ$
- ▶ **Osni kot C?:** osni kot, **na katerega** naj se zavrti C-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, **za katerega** naj se C-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa:  $-99.999,9999^\circ$  do  $+99.999,9999^\circ$
- ▶ Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja  
**Dodatne informacije:** "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", Stran 415

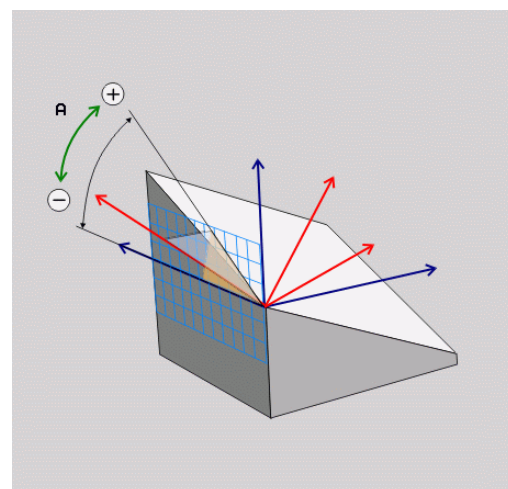

## Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
AXIAL	angl. <b>axial</b> = v obliki osi

## Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE

### Pregled

Neodvisno od tega, katero funkcijo PLANE uporabljate za definiranje zavrtene obdelovalne ravnine, so vam vedno na voljo naslednje funkcije za lastnosti pozicioniranja:

- Samodejno vrtenje
- Izbira alternativnih možnosti vrtenja (ne pri **PLANE AXIAL**).
- Izbira vrste pretvorbe (ne pri **PLANE AXIAL**).

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Cikel **28 ZRCALJENJE** lahko v povezavi s funkcijo **obračanje ovdolov. ravni** učinkuje različno. Tukaj so odločilnega pomena zaporedje programiranja, zrcaljene osi in uporabljena funkcija vrtenja. Med postopkom vrtenja in naslednjo obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ S pomočjo grafične simulacije preverite potek in položaje
- ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**

Primeri

- 1 Cikel **28 ZRCALJENJE** je pred funkcijo vrtenja programiran brez rotacijskih osi:
  - Vrtenje uporabljene funkcije **PLANE** (razen funkcije **PLANE AXIAL**) bo zrcaljeno
  - Zrcaljenje po vrtenju učinkuje s funkcijo **PLANE AXIAL** ali ciklom **G80**
- 2 Cikel **28 ZRCALJENJE** je pred funkcijo vrtenja programiran z rotacijskimi osmi:
  - Zrcaljenja rotacijska os nima učinka na vrtenje uporabljene funkcije **PLANE**, zrcali se izključno gibanje rotacijske osi

## Samodejno vrtenje MOVE/TURN/STAY

Ko ste vnesli vse parametre za definicijo ravnine, določite, kako naj krmiljenje rotacijske osi zavrti glede na izračunane osne vrednosti. Vnos je nujno potreben.


Krmiljenje ponuja naslednje možnosti za vrtenje rotacijske osi glede na izračunane osne vrednosti:

- |      |  |
|------|--|
| MOVE | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Funkcija PLANE naj rotacijske osi samodejno zavrti glede na izračunane osne vrednosti, pri čemer se relativni položaj med obdelovancem in orodjem ne spremeni.</li> <li>▶ Krmiljenje izvede izravnalni premik na linearnih oseh.</li> </ul> |
| TURN | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Funkcija PLANE naj rotacijske osi samodejno zavrti glede na izračunane osne vrednosti, pri tem pa naj se pozicionirajo samo rotacijske osi.</li> <li>▶ Krmiljenje <b>ne</b> izvede izravnalni premik na linearnih oseh.</li> </ul>          |
| STAY | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rotacijske osi zavrtite v naslednjem posebnem pozicionirnem nizu.</li> </ul>  |

Če ste izbrali možnost **MOVE** (funkcija **PLANE** naj se samodejno zavrti z izravnalnim premikom), je treba definirati še dva v nadaljevanju opisana parametra **Razdalja med rotacijsko točko in konico orodja** in **Pomik? F=**.

Če ste izbrali možnost **TURN** (funkcija **PLANE** naj se samodejno zavrti brez izravnalnega premika), je treba definirati še v nadaljevanju opisani parameter **Pomik? F=**.




Namesto neposredno določenega pomika **F** s številsko vrednostjo lahko vrtenje izvedete tudi s **FMAX** (hitri tek) ali s **FAUTO** (premik iz niza **T**).

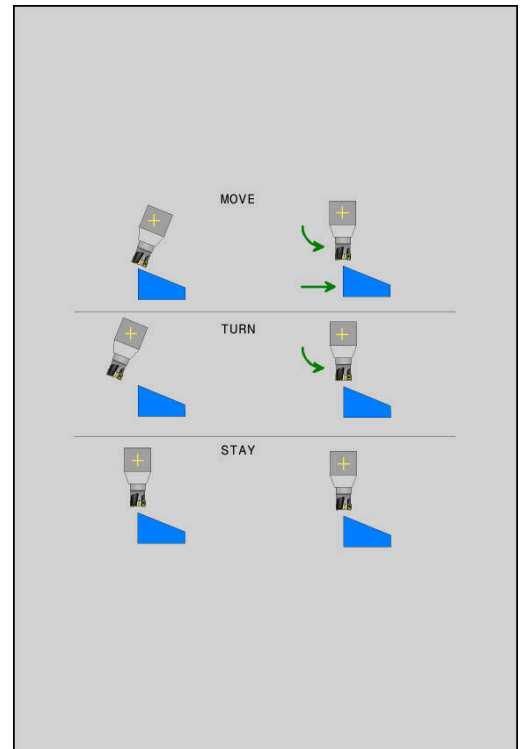

Če funkcijo **PLANE** uporabljate skupaj z možnostjo **STAY**, je treba rotacijske osi zavrteti v ločenem pozicionirnem nizu glede na funkcijo **PLANE**.



- ▶ **Razdalja med rotacijsko točko in konico orodja** (inkrementalno): s parametrom **DIST** premaknete rotacijsko točko vrtilnega premika glede na trenutni položaj konice orodja.
  - Če je orodje pred vrtenjem na nastavljeni razdalji od obdelovanca, je orodje tudi po vrtenju skoraj v enakem položaju (oglejte si sliko desno na sredini, **1** = DIST)
  - Če orodje pred vrtenjem ni na nastavljeni razdalji od obdelovanca, je orodje po vrtenju nekoliko zamaknjeno glede na prvotni položaj (oglejte si sliko desno spodaj, **1** = DIST)
- ▶ Krmiljenje obrne orodje (mizo) okoli konice orodja.
- ▶ **Pomik? F=**: hitrost podajanja orodja, s katero naj se orodje zavrti
- ▶ **Dolžina umika na orodni osi?**: pot umika **MB**, na katero krmiljenje opravi primik **pred vrtenjem**, poteka inkrementalno s trenutnega položaja orodja v aktivni smeri orodja. **MB MAX** premakne orodje tik do končnega stikala programske opreme.

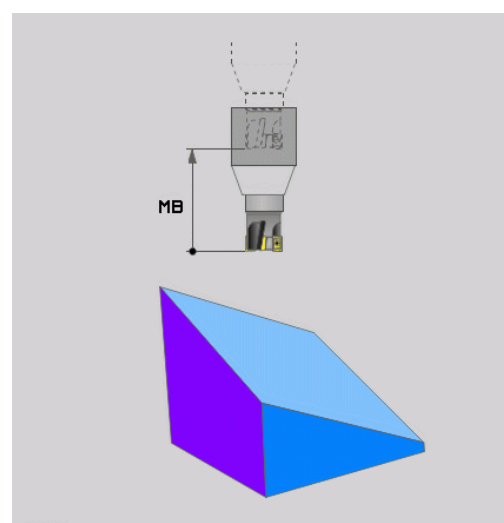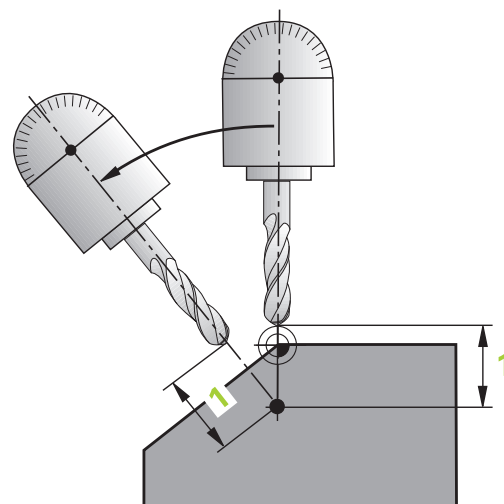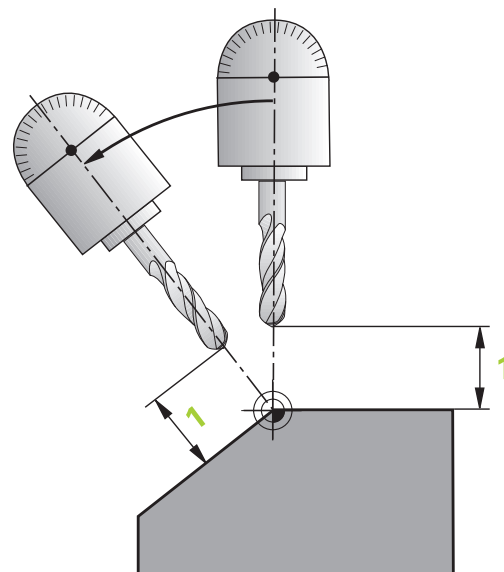

**Vrtenje rotacijskih osi v ločenem NC-nizu**

Če želite rotacijske osi zavrteti v ločenem pozicionirnem nizu (izbrana je možnost **STAY**), sledite naslednjemu postopku:

**NAPOTEK****Pozor, nevarnost kolizije!**

Krmiljenje ne izvede preverjanja glede trka med orodjem in obdelovancem. Pri napačnem ali pomanjkljivem predpozicioniranju pred vrtenjem obstaja med vrtilnim premikom nevarnost trka!

- ▶ Pred vrtenjem programirajte varen položaj
  - ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**
- 
- ▶ Izberite poljubno funkcijo **PLANE** in samodejno vrtenje določite s **STAY**. Pri izvedbi krmiljenje izračuna vrednosti položaja rotacijskih osi na stroju in jih shrani v sistemskih parametrih **Q120** (os A), **Q121** (os B) in **Q122** (os C)
  - ▶ Določanje pozicionirnega niza s kotnimi vrednostmi, ki jih je izračunalo krmiljenje

**Primer: stroj z okroglo mizo C in vrtljivo mizo A želite zavrteti na prostorski kot B + 45°**

...	
<b>N10 G00 Z+250 G40*</b>	Pozicioniranje na varno višino
<b>N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY*</b>	Definiranje in aktiviranje funkcije PLANE
<b>N30 G01 A+Q120 C+Q122 F2000*</b>	Pozicioniranje rotacijske osi z vrednostmi, ki jih je izračunalo krmiljenje
...	Definiranje obdelave v zavrteni ravnini

## Izbira možnosti vrtenja SYM (SEQ) +/-


Iz položaja obdelovalne ravnine, ki ste ga določili, mora krmiljenje izračunati temu primerni položaj rotacijskih osi na stroju. Praviloma sta na voljo vedno dve rešitvi.

Za izbiro ene od možnih možnosti rešitve krmiljenje ponuja dve različici: **SYM** in **SEQ**. Različici izberete s pomočjo gumba **SIM**. je standardna različica.

Vnos **SYM** ali **SEQ** je izbiren.

**ZAP.** izhaja iz osnovnega položaja (0°) glavne osi. Glavna os je prva rotacijska os glede na orodje ali zadnja rotacijska os glede na mizo (odvisno od konfiguracije stroja). Če se obe možnosti rešitve nahajata v pozitivnem ali negativnem območju, potem krmiljenje samodejno uporabi bližjo rešitev (krajša pot). Če potrebujete drugo možnost rešitve, morate pred vrtenjem obdelovalne ravnine predpozicionirati glavno os (v območju druge možnosti rešitve) ali delati s **SYM**.

**SIM.** v nasprotju z **ZAP.** kot referenco uporablja simetrično točko glavne osi. Vsaka glavna os ima dva simetrična položaja, ki sta drug od drugega oddaljena za 180° (deloma samo en simetričen položaj v območju premikanja).

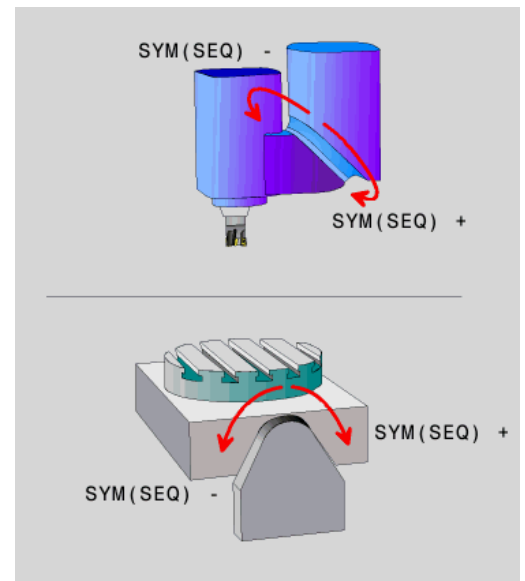


Simetrično točko določite na naslednji način:

- ▶ Funkcijo **PROSTORSKA RAVNINA** izvedite s poljubnim prostorskim kotom in **SIM. +**
- ▶ Osni kot glavne osi shranite v parameter Q, npr. -80
- ▶ Funkcijo **PROSTORSKA RAVNINA** ponovite s **SIM. -**
- ▶ Osni kot glavne osi shranite v parameter Q, npr. -100
- ▶ Ustvarite srednjo vrednost, npr. -90  
Srednja vrednost se sklada s simetrično točko.

### Referenca za ZAP.

### Referenca za SIM.

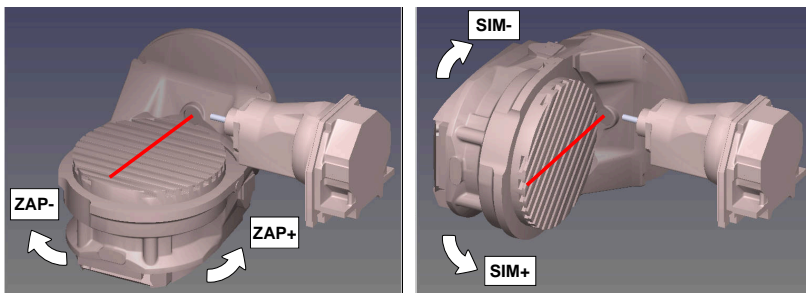

S funkcijo **SIM.** izberite eno od možnosti rešitve, ki je povezana s simetrično točko glavne osi:

- **SIM+** glavno os pozicionira v pozitivnem polprostoru, izhajajoč iz simetrične točke
- **SIM-** glavno os pozicionira v negativnem polprostoru, izhajajoč iz simetrične točke

S funkcijo **ZAP** izberite eno od možnosti rešitve, ki je povezana z osnovnim položajem glavne osi:

- **ZAP+** glavno os pozicionira v pozitivnem območju vrtenja, izhajajoč iz osnovnega položaja
- **ZAP-** glavno os pozicionira v negativnem območju vrtenja, izhajajoč iz osnovnega položaja

Če rešitev, ki ste jo izbrali s **SIM. (ZAP.)**, ni na voljo za območje premikanja stroja, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki **Kot ni dovoljen**.



Pri uporabi s funkcijo **AKSIALNA RAVNINA** funkcija **SIM. (ZAP.)** ne deluje.

Če ne določite **SIM. (ZAP.)** ne določite, krmiljenje poišče rešitev na naslednji način:



- 1 Določite, ali obe možnosti za rešitev ležita na področju premika rotacijskih osi
- 2 Dve možnosti za rešitev: izhajajoč iz trenutnega položaja rotacijskih osi izberite različico rešitve z najkrajšo potjo
- 3 Ena možnost za rešitev: izberite edino rešitev
- 4 Brez možnosti za rešitev: oddajte sporočilo o napaki **Kot ni dovoljen**

## Primeri

**Stroj z okroglo mizo C in vrtljivo mizo A. Programirana funkcija: PROSTORSKA RAVNINA SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Končno stikalo	Začetni položaj	SIM. = ZAP.	Rezultat položaja osi
Brez	A+0, C+0	ni progr.	A+45, C+90
Brez	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Brez	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Brez	A+0, C-105	ni progr.	A-45, C-90
Brez	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Brez	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	ni progr.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Sporočilo o napaki
-90 < A < +10	A+0, C+0	-	A-45, C-90

**Stroj z okroglo mizo B in vrtljivo mizo A (končno stikalo A +180 in -100). Programirana funkcija: PROTORSKA RAVNINA SPA-45 SPB +0 SPC+0**

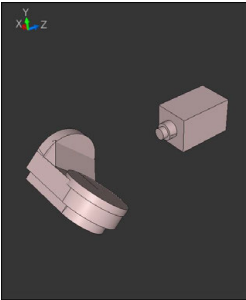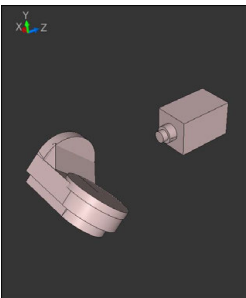SIM.	ZAP.	Rezultat položaja osi	Kinematski pogled
+		A-45, B+0	
-		Sporočilo o napaki	<b>Brez rešitve na omejenem območju</b>
	+	Sporočilo o napaki	<b>Brez rešitve na omejenem območju</b>
	-	A-45, B+0	



Položaj simetrične točke je odvisna do kinematike. Ko spremenite kinematiko (npr. zamenjava glave), se spremeni položaj simetrične točke.

Odvisno od kinematike se pozitivna smer vrtenja **SIM.** ne sklada s pozitivno smerjo vrtenja **ZAP.** Zato pred programiranjem na vsakem stroju določite položaj simetrične točke in smer vrtenja **SIM.**

## Izbira načina pretvorbe

Vrsti pretvorb **COORD ROT** in **TABLE ROT** vplivata na orientacijo obdelovalne ravnine koordinatnega sistema preko položaja osi tako imenovane proste rotacijske osi.

Vnos **COORD ROT** ali **TABLE ROT** je izbiren.

Poljubna rotacijska os se spremeni v prosto rotacijsko os pri naslednjem položaju:


- rotacijska os nima učinka na nastavitev orodja, ker sta rotacijska os in orodna os pri situaciji obračanja vzporedni
- rotacijska os je v kinematični verigi glede na obdelovanca prva rotacijska os

Učinek obeh vrst pretvorb **COORD ROT** in **TABLE ROT** je tako odvisen od programiranih prostorskih kotov in kinematike stroja.



Napotki za programiranje:


- Če pri situaciji obračanja ne nastane nobena prosta rotacijska os, vrsti pretvorbe **COORD ROT** in **TABLE ROT** nimata nobenega učinka.
- Pri funkciji **PLANE AXIAL** vrsti pretvorbe **COORD ROT** in **TABLE ROT** nimata nobenega učinka.

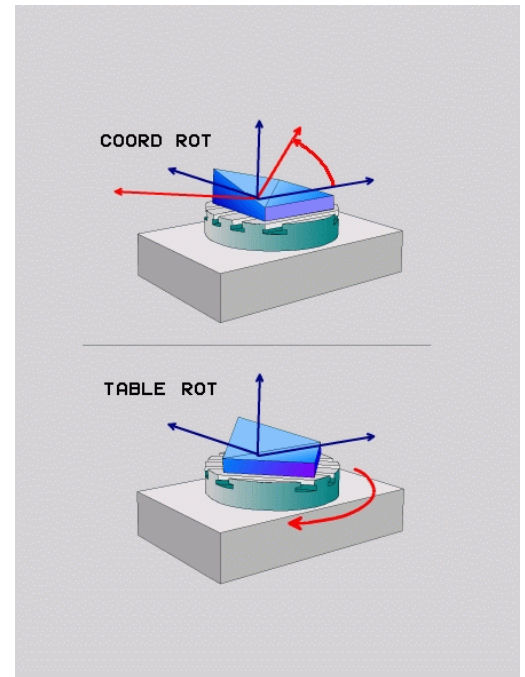


**Delovanje z eno prosto rotacijsko osjo**

Napotki za programiranje

 - Za pozicioniranje z vrstama pretvorb **COORD ROT** in **TABLE ROT** je nepomembno, če je prosta rotacijska os v mizi ali glavi.
- Položaj proste rotacijske osi, ki iz tega izhaja, je med drugim odvisen od aktivnega osnovnega vrtenja.
- Usmeritev obdelovalne ravnine koordinatnega sistema je poleg tega odvisna od programirane rotacije, npr. s pomočjo cikla **G73VRTENJE**.

**Gumb****Funkcija****COORD ROT:**

- > Krmilni sistem prosto rotacijsko os pozicionira na 0.
- > Krmilni sistem orientira koordinatni sistem obdelovalne ravnine v skladu s programiranim prostorskim kotom.

 **TABLE ROT s:**

- SPA in SPB **enakima 0**,
- SPC **enakim ali različnim od 0**.
- > Krmilni sistem orientira prosto rotacijsko os v skladu s programiranim prostorskim kotom.
- > Krmilni sistem orientira koordinatni sistem obdelovalne ravnine v skladu z osnovnim koordinatnim sistemom.

**TABLE ROT s:**

- **vsaj SPA ali SPB različen od 0**,
- SPC **enakim ali različnim od 0**.
- > Krmilni sistem proste rotacijske osi ne pozicionira, položaj pred vrtenjem obdelovalne ravnine se ohrani.
- > Ker se takrat obdelovanec ne pozicionira, krmilni sistem orientira obdelovalno ravnino koordinatnega sistema skladno s programiranim prostorskim kotom




Če ni bila izbrana nobena vrsta transformacije, krmiljenje za funkcije **PLANE** uporabi vrsto transformacije **COORD ROT**

**Primer**

Naslednji primer prikazuje učinek vrste pretvorbe **TABLE ROT** v povezavi z eno prosto rotacijsko osjo.

...	
<b>N60 G00 B+45 R0*</b>	Predpozicioniranje rotacijske osi
<b>N70 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT*</b>	Vrtenje obdelovalne ravnine
...	

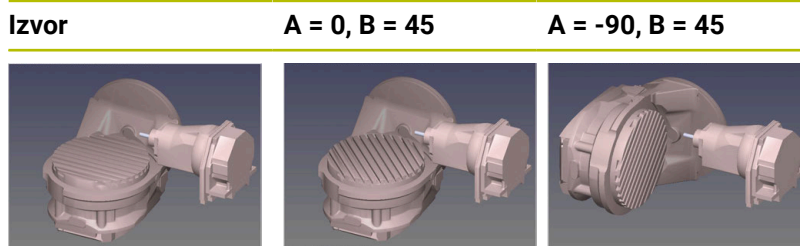

- > Krmilni sistem os B pozicionira na osni kot B+45.
- > Pri sprogramirani situaciji obračanja s SPA-90, postane os B prosta rotacijska os.
- > Krmilni sistem proste rotacijske osi ne pozicionira, položaj osi B pred vrtenjem obdelovalne ravnine se ohrani.
- > Ker se takrat obdelovanec ne pozicionira, krmilni sistem orientira obdelovalno ravnino koordinatnega sistema skladno s programiranim prostorskim kotom SPB+20

**Vrtenje obdelovalne ravnine brez rotacijskih osi**

Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Proizvajalec stroja mora v opisu kinematike upoštevati natančen kot, npr. nameščene kotne glave.

Programirano obdelovalno ravnino lahko pravokotno na orodje poravnate tudi brez rotacijskih osi, da npr. obdelovalno ravnino prilagodite nameščeni kotni glavi.

S funkcijo **PLANE SPATIAL** in pozicioniranju **STAY** obdelovalno ravnino zavrtite pod kotom, ki ga navaja proizvajalec stroja.

Primer nameščene kotne glave s fiksno smerjo orodja **Y**:

**Primer**

**N110 T 5 G17 S4500\***

**N120 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY\***



Vrtilni kot se mora skladati s kotom orodja. V nasprotnem primeru krmiljenje odda sporočilo o napaki.



## 11.3 Nastavljena obdelava (možnost št. 9)

### Funkcija

Skupaj s funkcijama **PLANE** in **M128** lahko v zavrteni obdelovalni ravnini izvedete nastavljeno obdelavo.


Nastavljeno obdelavo lahko izvedete z naslednjimi funkcijami:

- Nastavljena obdelava z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi



Nastavljena obdelava v zavrteni ravnini je možna izključno s krožnimi rezkarji.

**Dodatne informacije:** "Izravnava nastavitve orodja s funkcijo FUNCTION TCPM (možnost št. 9)", Stran 435

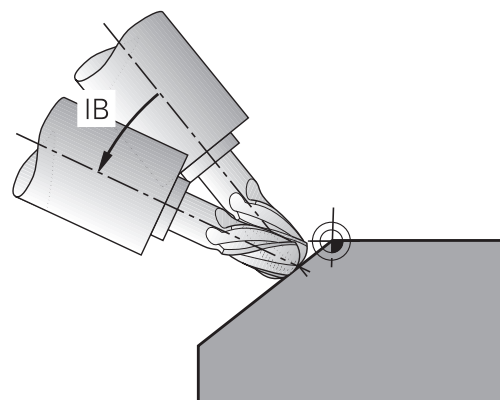

### Nastavljena obdelava z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi

- ▶ Odmik orodja
- ▶ Definirajte poljubno funkcijo PLANE in upoštevajte pozicioniranje.
- ▶ Aktivirajte M128.
- ▶ Z nizom premic inkrementalno izvedite želeni naklonski kot na ustrezni osi

### Primer

* - ...	
N12 G00 G40 Z+50*	; Pozicioniranje na varno višino
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F900*	; Definiranje in aktiviranje funkcije PLANE
N14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS	; Aktiviranje TCPM
N15 G01 G91 F1000 B-17*	; Nastavitev orodja
* - ...	

## 11.4 Dodatne funkcije za rotacijske osi

### Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh A, B, C: M116 (možnost št. 8)

#### Standardno delovanje

Krmiljenje programirani pomik pri rotacijskih oseh interpretira v stopinjah/min (tako v programih v MM kot v programih v palcih). Pomik pri podajanju orodja je torej odvisen od razdalje med središčem orodja in središčem rotacijskih osi.

Večja kot bo ta razdalja, večji bo pomik pri podajanju orodja.

#### Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh z M116



Upoštevajte priročnik za stroj!

V povezavi s kotnimi glavami upoštevajte, da je geometrija stroja s strani proizvajalca stroja določena v opisu kinematike. Če za obdelavo uporabite kotno glavo, morate izbrati pravilno kinematiko.



Napotki za programiranje:

- Funkcija **M116** se lahko uporablja z osmi mize in osmi glave.
- Funkcija **M116** deluje tudi pri aktivni funkciji **obračanje ovdolov. ravni**.
- Kombinacija funkcij **M128** ali **TCPM** s funkcijo **M116** ni možna. Če pri aktivni funkciji **M128** ali **TCPM** za os želite aktivirati funkcijo **M116**, morate s pomočjo funkcije **M138** za to os posredno deaktivirati izravnalni premik. Posredno zato, ker s funkcijo **M138** navedete os, na katero deluje funkcija **M128** ali **TCPM**. Na ta način funkcija **M116** samodejno deluje na os, ki ni bila izbrana s funkcijo **M138**.  
**Dodatne informacije:** "Izbira rotacijskih osi: M138", Stran 433
- Brez funkcij **M128** ali **TCPM** lahko funkcija **M116** istočasno deluje tudi za dve rotacijski osi.

Krmiljenje programirani pomik pri rotacijski osi interpretira v mm/min (ali 1/10 palcev/min). Pri tem krmiljenje vsakič na začetku niza izračuna pomik za ta NC-niz. Pomik pri rotacijski osi se med izvajanjem NC-niza ne spreminja, tudi če se orodje premika v smeri središča rotacijskih osi.

#### Delovanje

Funkcija **M116** deluje v obdelovalni ravnini. S funkcijo **M117** ponastavite funkcijo **M116**. Funkcija **M116** prav tako ne deluje na koncu programa.

Funkcija **M116** deluje na začetku niza.

## Optimizirano premikanje rotacijskih osi: M126

### Standardno delovanje



Upoštevajte priročnik za stroj!

Pozicioniranje rotacijskih osi je funkcija, ki je odvisna od stroja.

**M126** deluje izključno pri oseh Modulo.

Pri oseh Modulo se položaj osi po prekoračitvi dolžine Modulo  $0^{\circ}$ – $360^{\circ}$  vrne nazaj na začetno vrednost  $0^{\circ}$ . To velja zlasti za mehansko neskončno vrteče se osi.

Pri oseh, ki niso Modulo, je najvišja rotacija mehansko omejena. Prikaz položaja rotacijske osi se ne preklopi nazaj na začetno vrednost, npr.  $0^{\circ}$ – $540^{\circ}$ .

Strojni parameter **shortestDistance** (št. 300401) določi standardno vedenje pri pozicioniranju rotacijskih osi. Vpliva samo na rotacijske osi, katerih prikaz položaja je omejen na območje premikanja pod  $360^{\circ}$ . Če parameter ni aktiven, se krmiljenje premakne po programirani poti od dejanskega do zelenega položaja. Če je parameter aktiven, se krmiljenje do zelenega položaja premakne po najkrajši poti (tudi brez **M126**).

#### Delo brez M126:

Brez funkcije **M126** krmiljenje premakne rotacijsko os, katere prikazan položaj je znižan pod  $360^{\circ}$ , po dolgi poti.

Primeri:

Dejanski položaj	Želen položaj	Pot premika
$350^{\circ}$	$10^{\circ}$	$-340^{\circ}$
$10^{\circ}$	$340^{\circ}$	$+330^{\circ}$

#### Delo z M126

S funkcijo **M126** krmiljenje premakne rotacijsko os, katere prikazan položaj je znižan pod  $360^{\circ}$ , po kratki poti.

Primeri:

Dejanski položaj	Želen položaj	Pot premika
$350^{\circ}$	$10^{\circ}$	$+20^{\circ}$
$10^{\circ}$	$340^{\circ}$	$-30^{\circ}$

#### Delovanje

Funkcija **M126** deluje na začetku niza.

Funkcija **M127** in konec programa ponastavita funkcijo **M126**.

## Znižanje prikazane vrednosti rotacijske osi na vrednost pod 360°: M94

### Standardno delovanje

Krmiljenje premakne orodje od aktualne kotne vrednosti na programirano kotno vrednost.

### Primer:

Trenutna kotna vrednost: 538°  
 Programirana kotna vrednost: 180°  
 Dejanska pot premikanja: -358°

### Delo z M94

Krmiljenje na začetku niza aktualno vrednost kota zmanjša na vrednost pod 360° in zatem izvede premik na programirano vrednost. Če je aktivnih več rotacijskih osi, funkcija **M94** zniža prikazane vrednosti vseh rotacijskih osi. Izbirno lahko za funkcijo **M94** vnesete rotacijsko os. Krmiljenje nato zmanjša samo prikaz te osi.

Če ste vnesli omejitev premika ali pa je končno stikalo programske opreme aktivno, funkcija **M94** za ustrezno os ne deluje.

<b>N210 M94*</b>	; Zmanjšanje prikazanih vrednosti vseh aktivnih rotacijskih osi
<b>N210 M94 C*</b>	; Zmanjšanje prikazane vrednosti osi C
<b>M110 G00 C+180 M94*</b>	; Zmanjšanje prikazanih vrednosti vseh aktivnih rotacijskih osi in nato premik z osjo C na programirano vrednost

### Delovanje

Funkcija **M94** deluje samo v NC-nizu, v katerem je programirana funkcija **M94**.

Funkcija **M94** deluje na začetku niza.

## **Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (možnost št. 9)**

### **Standardno delovanje**

Če se spremeni nastavljeni kot orodja, nastane zamik konice orodja v primerjavi z želenim položajem. Krmiljenje ne kompenzira tega zamika. Če upravljavec ne upošteva odstopanja v NC-programu, se obdelava zamakne.

**Delo z M128 (TCPM: Tool Center Point Management)**

Če se v NC-programu spremeni položaj krmiljene vrtljive osi, se med postopkom vrtenja ohrani položaj konice orodja glede na obdelovanec.


**NAPOTEK****Pozor, nevarnost kolizije!**

Rotacijske osi s Hirthovim ozobjem se morajo za vrtenje dvigniti iz ozobja. Med dviganjem in vrtenjem obstaja nevarnost trka!

- ▶ Orodje odmaknite preden spremenite položaj rotacijske osi

Za funkcijo **M128** lahko navedete pomik naprej, s katerim lahko krmiljenje izvede največ izravnalne premike v linearnih oseh.

Če želite med potekom programa s krmilnikom spremeniti položaj vrtljive osi, uporabite funkcijo **M128** skupaj s funkcijo **M118**. Do prekrivanja pozicioniranja s krmilnikom pride pri aktivni funkciji **M128** glede nastavitve v meniju 3D-ROT načina delovanja **Ročno obratovanje** v aktivnem koordinatnem sistemu ali v nezavrtenem koordinatnem sistemu stroja.

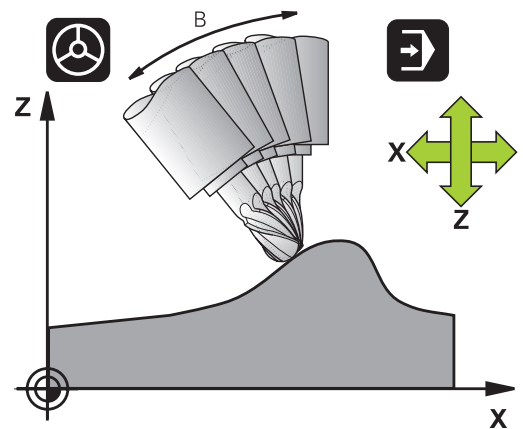

Napotki za programiranje:

- Pred pozicioniranjem s funkcijo **M91** ali **M92** in pred nizom **T** ponastavite funkcijo **M128**
- Da bi preprečili poškodbe konture, lahko s funkcijo **M128** uporabljate samo kroglasti rezkar
- Dolžina orodja se mora navezovati na središče krogle Kroglasti rezkar
- Če je aktivna funkcija **M128**, krmiljenje na prikazu stanja prikazuje simbol **TCPM**
- Funkciji **TCPM** ali **M128** v povezavi s funkcijama **Dinamični protikolizijski nadzor DCM** in dodatno **M118** nista možni
- Z izbirnim strojnim parametrom **presetToAlignAxis** (št. 300203) proizvajalec stroja glede na os definira, kako krmiljenje interpretira vrednosti zamika. Pri možnosti **FUNCTION TCPM** in **M128** je strojni parameter pomemben samo za rotacijsko os, ki se vrti okrog orodne osi (večinoma **C\_OFFS**).

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

- Če strojni parameter ni definiran oz. je definiran z vrednostjo **TRUE**, lahko z zamikom izravnate poševni položaj obdelovanca v ravnini. Zamik vpliva na orientacijo koordinatnega sistema obdelovanca **W-CS**.

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem obdelovanca W-CS", Stran 82

- Če je strojni parameter definiran z vrednostjo **FALSE**, z zamikom ne morete izravnati odstopanja poševnega položaja obdelovanca v ravnini. Krmiljenje zamika med obdelavo ne upošteva.

**M128 pri vrtljivih mizah**

Če pri aktivni funkciji **M128** programirate premik vrtljive mize, krmiljenje zavrti tudi koordinatni sistem. Če npr. os C zavrtite za 90° (s pozicioniranjem ali zamikom ničelne točke) in nato programirate premik po osi X, krmiljenje izvede premik po strojni osi Y.

Krmiljenje transformira tudi določeno referenčno točko, ki se premakne zaradi premika okrogle mize.

**M128 pri tridimenzionalnem popravku orodja**

Če pri aktivni funkciji **M128** in aktivnem popravku polmera **G41/G42** izvedete 3D-popravek orodja, krmiljenje pri določenih strojnih geometrijah samodejno pozicionira rotacijske osi (Peripheral-Milling).

**Delovanje**

**M128** deluje na začetku niza, **M129** pa na koncu niza. Funkcija **M128** deluje tudi v ročnem načinu in ostane aktivna po zamenjavi načina. Pomik za izravnalni premik je aktiven, dokler ne programirate novega ali funkcije **M128** ne ponastavite z **M129**.

**M128** ponastavite z **M129**. Če v načinu delovanja poteka programa izberete nov NC-program, krmiljenje prav tako ponastavi funkcijo **M128**.

**Primer: izvedba izravnalnih premikov največ s pomikom za 1000 mm/min**

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000*
```

### Rezkanje pod kotom z nekrmiljenimi rotacijskimi osmi

Če ima stroj nekrmiljene rotacijske osi (t.i. številске osi), lahko skupaj s funkcijo **M128** izvajate tudi obdelave, nastavljene s temi osmi.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 1 Rotacijske osi ročno premaknite v zeleni položaj. Funkcija **M128** pri tem ne sme biti aktivna
- 2 Aktivirajte funkcijo **M128**: krmiljenje prebere dejanske vrednosti vseh rotacijskih osi, iz vrednosti izračuna nov položaj središča orodja in posodobi prikaz položaja
- 3 Krmiljenje z naslednjim pozicionirnim nizom izvede potreben izravnalni premik
- 4 Izvedba obdelave
- 5 Na koncu programa funkcijo **M128** ponastavite s funkcijo **M129** in premaknite rotacijske osi ponovno v izhodni položaj



Dokler je aktivna funkcija **M128**, krmiljenje nadzira dejanski položaj nekrmiljenih rotacijskih osi. Če dejanski položaj od zelenega položaja odstopa za vrednost, ki jo določi proizvajalec stroja, krmiljenje prikaže sporočilo o napaki in prekine potek programa.



## Izbira rotacijskih osi: M138

### Standardno delovanje

Krmiljenje pri funkcijah **M128** in **obračanje ovdelov. ravni** upošteva rotacijske osi, ki jih je proizvajalec stroja določil v strojnih parametrih.

### Delo z M138

Krmiljenje upošteva pri zgoraj navedenih funkcijah samo vrtljive osi, ki ste jih določili s funkcijo **M138**.



Upoštevajte priročnik za stroj!

Če število rotacijskih osi omejite s funkcijo **M138**, lahko tako zmanjšate možnosti vrtenja na vašem stroju.

Odločitev, ali krmiljenje upošteva kote osi izbranih osi ali nastavi na 0, določi vaš proizvajalec stroja.

### Delovanje

Funkcija **M138** deluje na začetku niza.

Funkcijo **M138** ponastavite tako, da **M138** znova programirate brez navedbe vrtljivih osi.

### Primer

Za zgoraj navedene funkcije upoštevajte samo vrtljivo os C.

**N110 G00 Z+100 G40 M138 C\*** ; določanje upoštevanja osi C

## Upoštevanje kinematike stroja v DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza: M144 (možnost št. 9)

### Standardno delovanje

Če se kinematika spremeni, npr. z zamenjavo nastavnega vretena ali vnosom nastavljivega kota, krmilni sistem ne kompenzira spremembe. Če upravljavec ne upošteva spremembe kinematike v NC-programu, se obdelava zamakne.

### Delo z M144



Upoštevajte priročnik za stroj!

V povezavi s kotnimi glavami upoštevajte, da je geometrija stroja s strani proizvajalca stroja določena v opisu kinematike. Če za obdelavo uporabite kotno glavo, morate izbrati pravilno kinematiko.

S funkcijo **M144** upošteva krmilni sistem spremembo kinematike stroja v prikazu položaja in kompenzira zamik konice orodja glede na obdelovanec.



Napotki za programiranje in upravljanje:

- Kljub aktivni možnosti **M144** lahko izvedete pozicioniranje z možnostjo **M91** ali **M92**.
- Prikaz položaja v načinih delovanja **Potek progr. po blokih** in **Potek progr. posam. blok** se spremeni šele, ko vrtljive osi dosežejo svoj končni položaj.

### Delovanje

Funkcija **M144** deluje na začetku niza. Funkcija **M144** ne deluje v povezavi s funkcijo **M128** ali vrtenjem obdelovalne ravnine.

Funkcijo **M144** prekličete, ko programirate funkcijo **M145**.

## 11.5 Izravnava nastavitve orodja s funkcijo FUNCTION TCPM (možnost št. 9)

### Funkcija




Upoštevajte priročnik za stroj!

V povezavi s kotnimi glavami upoštevajte, da je geometrija stroja s strani proizvajalca stroja določena v opisu kinematike. Če za obdelavo uporabite kotno glavo, morate izbrati pravilno kinematiko.

Funkcija **FUNCTION TCPM** je nadgradnja funkcije **M128**, s katero lahko določite delovanje krmiljenja pri pozicioniranju rotacijskih osi. Pri funkciji **FUNCTION TCPM** lahko sami določite način delovanja posameznih funkcij:

- Način delovanja programiranega pomika: **F TCP / F CONT**
- Interpretacija koordinat rotacijske osi, programiranih v NC-programu: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Usmeritev vrste interpolacije med začetnim in ciljnim položajem: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**
- Možna izbira referenčne točke orodja in središča vrtenja: **REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**
- Izbirna omejitev pomika za izravnalne premike v linearnih oseh pri premikanju z rotacijsko komponento osi: **F**

Ko je aktivna funkcija **FUNCTION TCPM**, krmiljenje na prikazu položaja prikaže simbol **TCPM**.

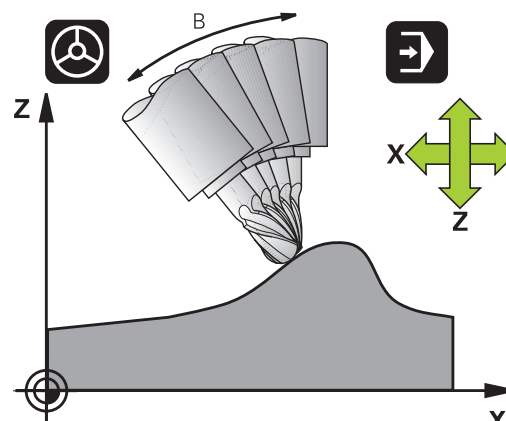

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Rotacijske osi s Hirthovim ozobjem se morajo za vrtenje dvigniti iz ozobja. Med dviganjem in vrtenjem obstaja nevarnost trka!

- ▶ Orodje odmaknite preden spremenite položaj rotacijske osi



Napotki za programiranje:

- Pred pozicioniranjem s funkcijo **M91** ali **M92** in pred nizom **TOOL CALL** ponastavite funkcijo **FUNCTION TCPM**.
- Pri čelnem rezkanju uporabljajte izključno Kroglasti rezkar, da preprečite poškodbe kontur. V kombinaciji z drugimi oblikami orodij preverite NC-program s pomočjo grafične simulacije glede možnih poškodb kontur.
- Z izbirnim strojnim parametrom **presetToAlignAxis** (št. 300203) proizvajalec stroja glede na os definira, kako krmiljenje interpretira vrednosti zamika. Pri možnosti **FUNCTION TCPM** in **M128** je strojni parameter pomemben samo za rotacijsko os, ki se vrti okrog orodne osi (večinoma **C\_OFFS**).

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

- Če strojni parameter ni definiran oz. je definiran z vrednostjo **TRUE**, lahko z zamikom izravnate poševni položaj obdelovanca v ravnini. Zamik vpliva na orientacijo koordinatnega sistema obdelovanca **W-CS**.

**Dodatne informacije:** "Koordinatni sistem obdelovanca W-CS", Stran 82

- Če je strojni parameter definiran z vrednostjo **FALSE**, z zamikom ne morete izravnati odstopanja poševnega položaja obdelovanca v ravnini. Krmiljenje zamika med obdelavo ne upošteva.

## Definiranje funkcije FUNCTION TCPM

SPEC  
FCT

- ▶ Izberite posebne funkcije.

PROGRAMSKE  
FUNKCIJE

- ▶ Izberite pomoč pri programiranju.

FUNCTION  
TCPM

- ▶ Izberite funkcijo **FUNCTION TCPM**.

## Način delovanja programiranega pomika


Za določanje načina delovanja programiranega pomika sta v krmiljenju na voljo dve funkciji:



▶ **F TCP** določa interpretacijo programiranega pomika kot dejansko relativno hitrost med konico orodja (**t**ool **c**enter **p**oint) in obdelovancem.



▶ **F CONT** določa interpretacijo programiranega pomika kot pomik pri podajanju orodja posameznih osi, programiranih v NC-nizu

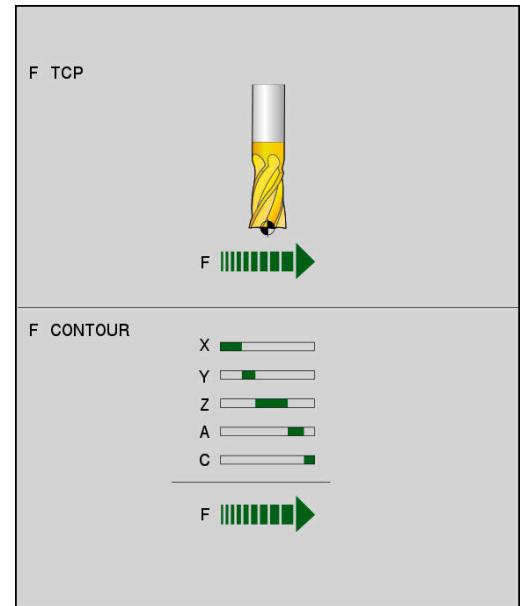

## Primer


...	
N130 FUNCTION TCPM F TCP ...	Pomik se nanaša na konico orodja
N140 FUNCTION TCPM F CONT ...	Interpretacija pomika kot pomik pri podajanju orodja
...	

## Interpretacija programiranih koordinat rotacijske osi

Na strojih s 45°-vrtljivimi glavami ali 45°-vrtljivimi mizami doslej enostavna nastavitve kota za rezkanje pod kotom ali usmeritev orodja glede na trenutno aktivni koordinatni sistem (prostorski kot) ni bila mogoča. To funkcijo je bilo do zdaj mogoče izvesti samo z zunanjimi NC-programi z normalnimi vektorji na ploskev (LN-nizi).

Krmiljenje omogoča tudi naslednje funkcije:

- |                  |  |
|------------------|--|
| AXIS<br>POSITION | ▶ <b>AXIS POS</b> določa, da krmiljenje programirane koordinate rotacijskih osi interpretira kot želeni položaj posameznih osi |
| AXIS<br>SPATIAL  | ▶ <b>AXIS SPAT</b> določa, da krmiljenje programirane koordinate rotacijskih osi interpretira kot prostorski kot               |

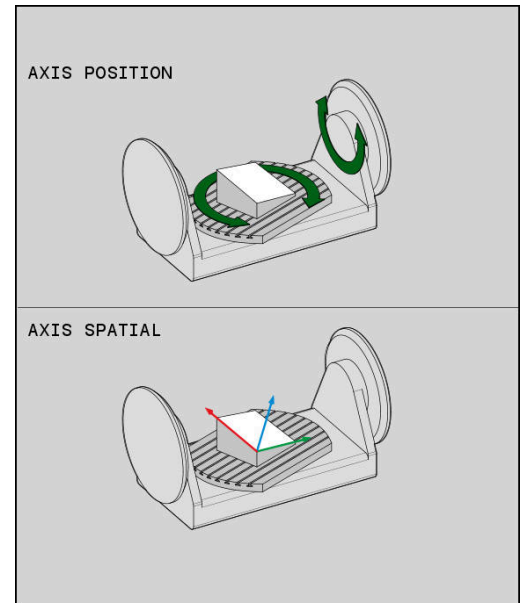

Napotki za programiranje:

- Izbira možnosti **AXIS POS** je primerna v glavnem v povezavi s pravokotno nameščenimi rotacijskimi osmi. Samo v primeru, da programirane koordinate rotacijskih osi pravilno določajo želeno usmeritev obdelovalne ravnine, npr. s pomočjo sistema CAM, lahko možnost **AXIS POS** uporabljate tudi z odstopajočimi kinematikami stroja, npr. 45°-vrtljivimi glavami.
- Z izbiro možnosti **AXIS SPAT** določite prostorske kote, ki se nanašajo na koordinatni sistem za vnos **I-CS**. Določeni koti pri tem delujejo kot inkrementalni prostorski koti. V prvem nizu premika po funkciji **FUNCTION TCPM** z možnostjo **AXIS SPAT** vedno programirajte **SPA**, **SPB** in **SPC**, tudi pri prostorskih kotih 0°.

### Primer

...	
<b>N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...</b>	Koordinate rotacijskih osi so osni koti
...	
<b>N180 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...</b>	Koordinate rotacijskih osi so prostorski koti
<b>N200 G00 A+0 B+45 C+0</b>	Nastavitev usmeritve orodja na B+45 stopinj (prostorski kot). Definiranje prostorskega kota A in C z 0
...	

## Interpolacija usmeritve med začetnim in končnim položajem


S funkcijami določite, kako naj usmeritev orodja interpolira med programiranim začetnim in končnim položajem:

- PATH CONTROL AXIS

▶ **PATHCTRL AXIS** določa, da rotacijske osi med začetnim in končnim položajem linearno interpolirajo. Površina, ki je rezultat rezkanja v dosegu orodja (**Peripheral Milling**), ni nujno ravna in odvisna od kinematike stroja.
- PATH CONTROL VECTOR

▶ **PATHCTRL VECTOR** določa, da usmeritev orodja znotraj NC-niza vedno leži v ravnini, ki jo določata začetna in končna usmeritev. Če vektor v tej ravnini leži med začetnim in končnim položajem, se pri rezkanju v dosegu orodja (**Peripheral Milling**) ustvari ravna površina.

V obeh primerih se programirana referenčna točka orodja premakne na premico med začetnim in končnim položajem.

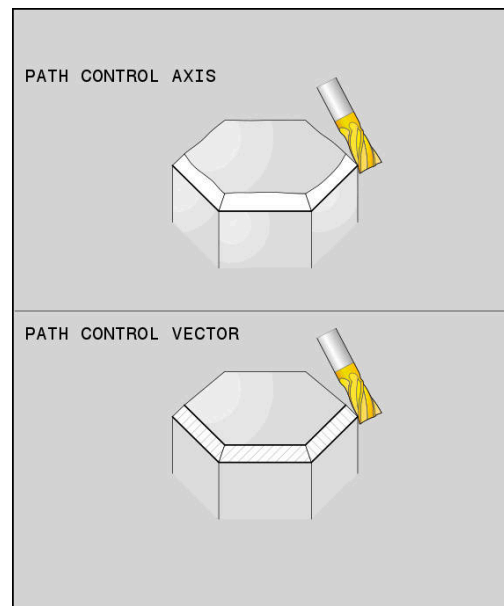

**i** Če želite zagotoviti neprekinjeno večosno premikanje, definirajte cikel **G62** z možnostjo **Toleranca za rotacijske osi**.  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

### PATHCTRL AXIS

Različico **PATHCTRL AXIS** uporabite pri NC-programih z nespremenjeno usmeritvijo na NC-niz. Pri tem naj bo kot **TA** v ciklu **G62** velik.

**PATHCTRL AXIS** lahko uporabite tako pri Face Milling kot tudi pri Peripheral Milling.

**Dodatne informacije:** "Izvajanje CAM-programov", Stran 446

**i** Podjetje HEIDENHAIN priporoča različico **PATHCTRL AXIS**. Ta omogoča enakomerno premikanje, kar ugodno vpliva na kakovosti površine.

### PATHCTRL VECTOR

Različico **PATHCTRL VECTOR** uporabite pri obsegu rezkanja z večjimi spremembami usmeritve na NC-niz.

### Primer

...	
<b>N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS*</b>	Rotacijske osi so interpolirane linearno med začetnim in končnim položajem.
<b>N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR*</b>	Rotacijske osi so interpolirane tako, da vektor orodja znotraj NC-niza vedno leži v ravnini, ki jo določata začetna in končna usmeritev.
...	

## Izbira referenčnih točk orodja in središča vrtenja

Za določitev referenčne točke orodja in središča vrtenja so v krmiljenju na voljo naslednje funkcije:

- REF POINT  
TIP-TIP

▶ **REFPNT TIP-TIP** izvaja pozicioniranje na (teoretično) konico orodja. Središče vrtenja se nahaja na konici orodja
- REF POINT  
TIP-CNT

▶ **REFPNT TIP-CENTER** izvaja pozicioniranje na konico orodja. Pri rezkalnem orodju krmiljenje izvaja pozicioniranje na teoretično konico, pri stružnem orodju pa na virtualno konico. Središče vrtenja se nahaja na središčni točki rezalnega polmera.
- REF POINT  
CNT-CNT

▶ **REFPNT CENTER-CENTER** izvaja pozicioniranje na središčno točko rezalnega polmera. Središče vrtenja se prav tako nahaja na središčni točki rezalnega polmera.

Vnos referenčne točke je izbiran. Če ne vnesete ničesar, potem krmiljenje uporabi **REFPNT TIP-TIP**.

### REFPNT TIP-TIP

Različica **REFPNT TIP-TIP** se sklada s standardnim vedenjem funkcije **FUNCTION TCPM**. Uporabljate lahko vse cikle in funkcije, ki so bile dovoljene do sedaj.

### REFPNT TIP-CENTER

Različica **REFPNT TIP-CENTER** je v glavnem namenjena za uporabo s stružnimi orodji. Tukaj se rotacijska točka in pozicionirna točka ne skladata. Pri NC-nizu se rotacijska točka (središčna točka rezalnega polmera) ohrani na mestu, konica orodja pa se ob koncu niza ne nahaja več v izhodiščnem položaju.

Glavni cilj te izbire referenčne točke je, da v struženju z aktivnim popravkom polmera in simultano nastavitvijo vrtenja omogočimo rotacijo kompleksnih kontur (simultana rotacija).

**Dodatne informacije:** "Simultano struženje", Stran 510

### REFPNT CENTER-CENTER


Različico **REFPNT CENTER-CENTER** lahko uporabljate za izvedbo NC-programov, ki so bili določeni z orodjem CAD-CAM, izmerjenim na konici, pri čemer so ti programi izdani s potmi središčnih točk rezalnega polmera.

To funkcijo je bilo do sedaj mogoče doseči samo s skrajšanjem orodja z **DL**. Različica z **REFPNT CENTER-CENTER** ima prednost, da krmiljenje pozna dejansko dolžino orodja in ga lahko ščiti z **DCM**.

Če s **REFPNT CENTER-CENTER** programirate cikle rezkanja žepov, krmiljenje odda sporočilo o napaki.

### Primer

...	
<b>N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP*</b>	Referenčna točka orodja in središče vrtenja se nahajata na konici orodja
<b>N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER*</b>	Referenčna točka orodja in središče vrtenja se nahajata na središčni točki rezalnega polmera
...	

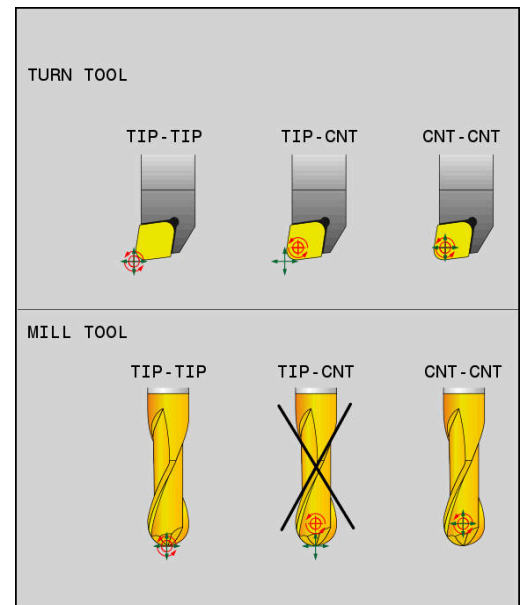



## Omejitev pomika za linearne osi


Z izbirnim vnosom **F** omejite pomik linearnih osi pri premikanju z rotacijskimi komponentami osi.

Tako lahko preprečite hitre izravnalne premike, na primer pri odmikih v hitrem teku.

**i** Ne izberite premajhne vrednosti za omejitev pomika linearnih osi, saj lahko pride do močnih nihanj pomika na referenčni točki orodja (TCP). Nihanja pomika povzročajo slabšo kakovost površine.

Omejitev pomika tudi pri aktivni funkciji **FUNCTION TCPM** deluje samo pri premikanju z rotacijsko komponento osi, ne pa tudi pri povsem linearnih premikih osi.

Omejitev pomika za linearne osi je aktivna, dokler ne programirate nove ali ponastavite funkcije **FUNCTION TCPM**.

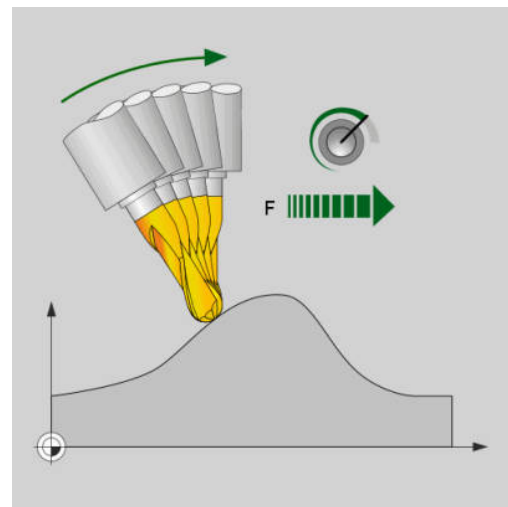

### Primer

13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS  
REFPNT CENTER-CENTER F1000

Največji pomik za izravnalni premik na linearnih oseh znaša 1000 mm/min.

## Ponastavitev funkcije FUNCTION TCPM

RESET  
TCPM

- ▶ **PONASTAVITEV FUNKCIJE TCPM** uporabite, če želite funkcijo namenoma ponastaviti znotraj določenega NC-programa

**i** Če v načinih delovanja **Potek programa, posam. blok** ali **Potek programa, po blokih** izberete nov NC-program, krmiljenje samodejno ponastavi funkcijo **TCPM**.

### Primer

...	
N250 FUNCTION RESET TCPM*	Ponastavite funkcijo FUNCTION TCPM
...	


## 11.6 Peripheral Milling: 3D-popravek polmera s funkcijo M128 in popravkom polmera (G41/G42)

### Uporaba

Pri obodnem rezkanju krmiljenje premakne orodje navpično v smeri premika in navpično v smeri orodja za vsoto delta vrednosti **DR** (preglednica orodij in NC-program). Smer popravka določite s popravkom polmera **G41/G42** (smer premika Y+).

Da bi krmiljenje lahko doseglo določeno usmeritev orodja, morate aktivirati funkcijo **M128** in nato popravek polmera orodja. Krmiljenje nato samodejno pozicionira rotacijske osi stroja tako, da orodje s koordinatami rotacijskih osi dosežejo določeno usmeritev orodja z aktivnim popravkom.

**Dodatne informacije:** "Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (možnost št. 9)", Stran 429

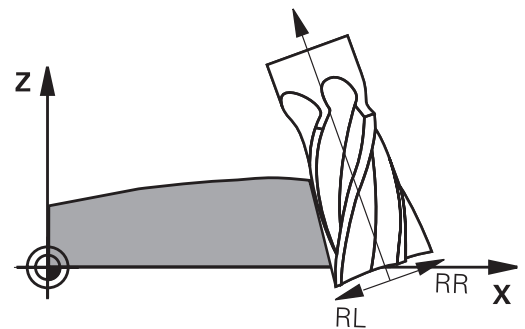

Upoštevajte priročnik za stroj!

Ta funkcija je možna izključno s prostorskimi koti. Možnosti vnosa določi vaš proizvajalec stroja.

Krmiljenje na vseh strojih ne more samodejno pozicionirati rotacijskih osi.



Krmiljenje za 3D-popravek orodja v osnovi uporablja določene **delta vrednosti**. Celoten polmer orodja (**R + DR**) krmiljenje izračuna samo v primeru, če ste vklopili **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

**Dodatne informacije:** "Interpretacija programiranih poti", Stran 443

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Rotacijske osi stroja lahko imajo omejena območja premikanja, npr. os glave B z  $-90^\circ$  do  $+10^\circ$ . Sprememba vrtilnega kota na več kot  $+10^\circ$  lahko pri tem privede do  $180^\circ$ -vrtenja osi mize. Med vrtenjem obstaja nevarnost trka!

- ▶ Pred vrtenjem po potrebi programirajte varen položaj
- ▶ Previdno preverite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok**

Usmeritev orodja lahko v stavku G01 definirate, kot je opisano v nadaljevanju.

**Primer: določiti želite usmeritev orodja z M128 in koordinate rotacijskih osi**

 
 
 
N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0*	Predpozicioniranje
N20 M128*	Aktiviranje M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000*	Vklop popravka polmera
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0*	Nastavitev rotacijske osi (usmeritev orodja)

## Interpretacija programiranih poti



S funkcijo **FUNCTION PROG PATH** se odločite, ali krmiljenje 3D-popravek polmera kot do sedaj uporabi samo za delta vrednosti ali za celoten polmer orodja. Če vklopite funkcijo **FUNCTION PROG PATH**, se programirane koordinate natančno skladajo s koordinatami konture. S funkcijo **FUNCTION PROG PATH OFF** izklopite posebno interpretacijo.

### Postopek

Pri določanju sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION PROG PATH**

Na voljo imate naslednje možnosti:

Gumb	Funkcija
	Vklop interpretacije programirane poti kot konturo Krmiljenje pri 3D-popravku polmera izračuna celoten polmer orodja <b>R + DR</b> in celoten polmer kota <b>R2 + DR2</b> .
	Izklop posebne interpretacije programirane poti Krmiljenje pri 3D-popravku izračuna samo delta vrednosti <b>DR</b> in <b>DR2</b> .

Če vklopite funkcijo **FUNCTION PROG PATH**, deluje interpretacija programirane poti kot kontura za vse 3D-popravke tako dolgo, dokler funkcije ponovno ne izklopite.

## Od prijemnega kota odvisen 3D-popravek polmera orodja (možnost št. 92)

### Uporaba


Efektiven polmer krogle kroglastega rezkarja odstopa zaradi izdelave od idealne oblike. Največjo natančnost oblike določi proizvajalec orodja. Običajno se odstopanja gibljejo med 0,005 in 0,01 mm.

Natančnost oblike shranite v obliki preglednice vrednosti popravkov. Preglednica vsebuje kotne vrednosti in odstopanja od želenega polmera **R2**, izmerjena na posamezni kotni vrednosti.

S programsko možnostjo **3D-ToolComp** (možnost št. 92) lahko krmilni sistem glede na prijemno točko orodja nadomesti korekcijsko vrednost, definirano v preglednici korekcijskih vrednosti.

Poleg tega lahko z možnostjo programske opreme **3D-ToolComp** izvedete umerjanje 3D tipalnega sistema. Pri tem se odstopanja, ki se ugotovijo pri umerjanju tipk, shranijo v preglednico korekcijskih vrednosti.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

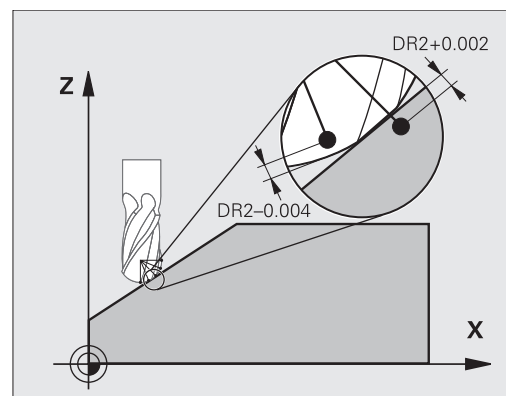

### Pogoji

Za uporabo možnost programske opreme **3D-ToolComp** (možnost št. 92) so za krmilni sistem potrebne naslednje predpostavke:

- Možnost št. 9 je omogočena.
- Možnost št. 92 je omogočena.
- Stolpec **DR2TABLE** v preglednici orodij TOOL.T je omogočen.
- V stolpcu **DR2TABLE** je za orodje, ki ga želite popraviti, vneseno ime preglednice korekcijskih vrednosti (brez datotečne pripone).
- V stolpcu **DR2** je vneseno 0.
- NC-program z normalnimi vektorji na ploskev (LN-nizi).

### Preglednica korekcijskih vrednosti

Če preglednico korekcijskih vrednosti ustvarjate sami, sledite naslednjemu postopku:



- ▶ V upravljanju datotek odprite pot **TNC:\system-\3D-ToolComp**



- ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**
- ▶ Vnesite ime datoteke s končnico **.3DTC**.
- ▶ Krmilni sistem odpre preglednico, ki vsebuje obvezne stolpce za preglednico korekcijskih vrednosti.

Preglednica korekcijskih vrednosti vsebuje tri stolpce:

- **NR**: zaporedna številka vrstice,
- **ANGLE**: izmerjen kot v stopinjah,
- **DR2**: odstopanje polmera od želene vrednosti.


Krmilni sistem oceni največ 100 vrstic v preglednici korekcijskih vrednosti.

## Funkcija

Če izvajate NC-program z normalnimi vektorji na ploskev in ste aktivnemu orodju v preglednici orodij TOOL.T dodelili preglednico vrednosti popravkov (stolpec DR2TABLE), krmiljenje namesto vrednosti popravka DR2 iz TOOL.T izračuna vrednosti iz preglednice vrednosti popravkov.

Pri tem krmilni sistem upošteva korekcijsko vrednost iz preglednice korekcijskih vrednosti, ki je določena za točko stika orodja z obdelovancem. Če je točka stika med dvema korekcijskima točkama, krmilni sistem interpolira korekcijsko vrednost linearno med obema najbližjima kotoma.

Kotna vrednost	Korekcijska vrednost
40°	0,03 mm izmerjeno
50°	-0,02 mm izmerjeno
45° (točka stika)	+0,005 mm interpolirano

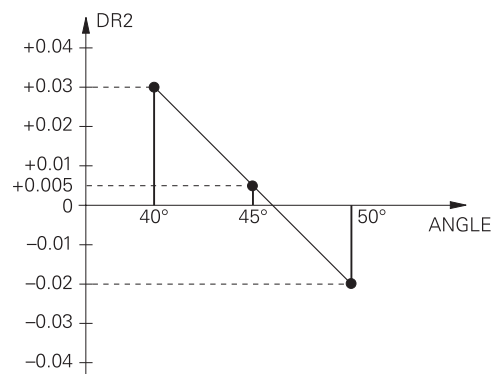

Napotki za upravljanje in programiranje:

- Če krmiljenje prek interpolacije ne more določiti vrednosti popravka, potem se pojavi sporočilo o napaki.
- Kljub ugotovljenim pozitivnim vrednostim popravka funkcija **M107** (preklic sporočila o napaki pri pozitivnih vrednostih popravka) ni potrebna.
- Krmiljenje izračuna DR2 iz TOOL.T ali vrednost popravila iz preglednice vrednosti popravkov. Dodatni odmiki, kot je predizmera ravnine, lahko določite z DR2 v NC-programu (korekcijska preglednica **.tco** ali nizu **TOOL CALL**).

## Program NC

Možnost programske opreme **3D-ToolComp** (možnost št. 92) deluje samo pri NC-programih, ki vsebujejo normalne vektorje na ploskev.

Pri ustvarjanju CAM-programa upoštevajte, kako izmerite orodje:

- Za izpis NC-programa na južnem polu krogle so potrebna orodja, ki so izmerjena na konici.
- Za izpis NC-programa na sredini krogle so potrebna orodja, ki so izmerjena na sredini krogle.

## 11.7 Izvajanje CAM-programov

Če NC-programe ustvarjate zunanje s CAM-sistemom, upoštevajte priporočila v naslednjih razdelkih. Na ta način boste lahko najboljše izkoristili zmogljiv nadzor premikov krmiljenja in praviloma dosegli boljše rezultate pri površinah obdelovancev v še krajšem času obdelave. Krmiljenje kljub visoki obdelovalni hitrosti doseže zelo visoko natančnost konture. Osnova za to je operacijski sistem v realnem času HEROS 5 v kombinaciji s funkcijo **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) TNC 640. Tako lahko krmiljenje zelo dobro obdela tudi NC-programe z visoko gostoto točk.

### Od modela 3D do NC-programa

Postopek ustvarjanja NC-programa na podlagi CAD-modela je mogoče poenostavljeno opisati takole:

- ▶ **CAD: ustvarjanje modela**  
V konstrukcijskih razdelkih so na voljo 3D-modeli obdelovanca, ki ga želite obdelati. V idealnem primeru je 3D-model izdelan ob upoštevanju sredine tolerance.
- ▶ **CAM: ustvarjanje poti, popravek orodja popravek orodja**  
Programer CAM določi obdelovalne strategije za območja obdelovanca, ki jih želite obdelati. Sistem CAM na podlagi površin CAD-modela izračuna poti za premike orodja. Te poti orodja so sestavljene iz posameznih točk, ki jih sistem CAM izračuna tako, da se orodje čim bolj približa površini, ki jo želite obdelati, v skladu z navedenimi napakami tetive in tolerancami. Tako nastane strojno nevtralen NC-program, CLDATA (cutter location data). Postprocesor na podlagi CLDATA ustvari NC-program, specifičen za stroj in krmilni sistem, ki ga krmiljenje CNC lahko obdela. Postprocesor se nanaša na stroj in je prilagojen krmiljenju. Je osrednji vezni člen med sistemom CAM in krmiljenjem CNC.



Znotraj sintakse **BLK FORM FILE** lahko 3D-modele v STL-formatu integirate kot surovec in končni del.

**Dodatne informacije:** "Določitev surovca: G30/G31", Stran 93



- ▶ **Krmiljenje: nadzor premikov, nadzor tolerance, profil hitrosti**  
Krmiljenje na podlagi točk, določenih v NC-programu, izračuna premike posameznih strojnih osi in zahtevane profile hitrosti. Zmogljive funkcije filtriranja obdelajo in zgladijo konturo tako, da krmiljenje ne preseže največjega dovoljenega odstopanja podajanja orodja.
- ▶ **Mehatronika: regulacija pomika, pogonska tehnika, stroj**  
Stroj s pogonskim sistemom pretvori premike in profile hitrosti, ki jih izračuna krmiljenje, v dejanske premike orodja.

## Pri konfiguraciji postprocesorja upoštevajte:

### Pri konfiguraciji postprocesorja upoštevajte naslednje točke:

- Prikaz podatkov pri položajih osi načeloma nastavite na najmanj štiri decimalna mesta. Tako izboljšate kakovost NC-podatkov in preprečite napake zaradi zaokroževanja, ki vidno vplivajo na površino obdelovanca. Izpis na pet decimalnih mest lahko za optične sestavne dele in sestavne dele z zelo velikimi polmeri (manjše ukrivljenosti), kot npr. oblike na področju avtomobila, vodi do izboljšane kakovosti površine
- Prikaz podatkov pri obdelavi z normalnimi vektorji na ploskev (LN-nizi, samo programi s pogovornimi okni z navadnim besedilom) vedno nastavite na sedem decimalnih mest
- Preprečite zaporedne inkrementalne NC-nize, saj se lahko v nasprotnem primeru toleranca posameznih NC-nizov v izdaji sešteje
- V ciklu **G62** nastavite toleranco tako, da je pri običajnem delovanju vsaj dvakrat večja od napake tetive, ki je določena v CAM-sistemu. Upoštevajte tudi nasvete v opisu funkcije cikla **G62**
- Če v CAM-programu za napako tetive izberete previsoko vrednost, lahko odvisno od posamezne ukrivljenosti konture povzročite dolge presledke med NC-nizi z vse večjo spremembo smeri. Zaradi tega lahko pri izvajanju programa pride do napak pomikanja na prehodih nizov. Redni pospeški (in vzbujanja s silo), ki jih povzročijo napake pomikanja nehomogenega NC-programa, lahko privedejo do neželenih nihanj v strojni strukturi.
- Točke poti, ki jih izračuna sistem CAM, lahko namesto z nizi premic povežete tudi z krožnimi nizi. Krmiljenje notranje izračuna kroge natančneje, kot jih je mogoče določiti prek formata vnosa
- Na popolnoma ravne poti ne vstavljajte vmesnih točk. Vmesne točke, ki ne ležijo točno na ravni poti, lahko vidno vplivajo na površino obdelovanca.
- Na prehodih ukrivljenosti (kotih) naj bo samo ena podatkovna točka NC.
- Stalno preprečujte kratke razmake med nizi. Do kratkih razmakov med nizi v CAM-sistemu pride zaradi velikih sprememb ukrivljenosti konture ob hkrati zelo majhnih napakah tetive. Popolnoma ravne poti ne zahtevajo kratkih razmakov, ki jih pogosto povzroči CAM-sistem s stalnim izpisovanjem točk.
- Preprečujte popolnoma sinhrono porazdelitev točk na površinah z enakomerno ukrivljenostjo, ker bi lahko prišlo do preslikave vzorca na površino obdelovanca.
- Pri 5-osnih simultanih programih: preprečujte podvojen izpis položajev, če se ti razlikujejo le zaradi drugačne nastavitve orodja.
- Preprečujte izpis pomika v vsakem NC-nizu. To lahko neugodno vpliva na profil hitrosti krmiljenja

**Konfiguracije postprocesorja, koristne za upravljavca stroja:**

- Za čim bolj realno grafično simulacijo 3D-modele v STL-formatu uporabite kot surovec in končni del  
**Dodatne informacije:** "Določitev surovca: G30/G31", Stran 93
- Za boljše razčlenitev večjih NC-programov uporabite funkcijo razčlenjevanja krmiljenja  
**Dodatne informacije:** "Zgradba NC-programov", Stran 194
- Za dokumentiranje NC-programa uporabite funkcijo komentarjev krmiljenja  
**Dodatne informacije:** "Vnos opomb", Stran 190
- Za obdelavo izvrtin in preprostih geometrij žepov uporabite številne razpoložljive cikle krmiljenja  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**
- Pri prileganjih navedite konture s popravkom polmera orodja **RL/RR**. Tako lahko upravljavec stroja preprosto izvede potrebne popravke  
**Dodatne informacije:** "Popravek orodja", Stran 133
- Ločite pomike za predpozicioniranje, obdelavo in globinski primik ter jih na začetku programa definirajte s Q-parametrom




## Kaj je treba upoštevati pri CAM-programiranju

### Prilagoditev napake tetive



Napotki za programiranje:

- Za fino rezkanje napako tetive v sistemu CAM ne nastavite na več kot 5  $\mu\text{m}$ . V ciklu **G62** na krmiljenju uporabite 1,3 do 3-kratno toleranco **T**.
- Pri grobem rezkanju mora biti vsota napake tetive in tolerance **T** manjša od določene nadmere obdelave. S tem se izognete poškodbam kontur.
- Konkretni vrednosti so odvisne od dinamike vašega stroja.

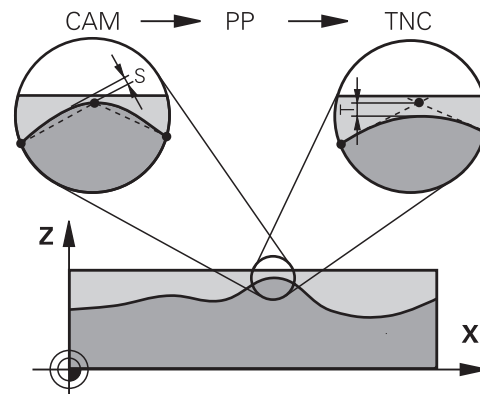

Napako tetive v CAM-programu prilagodite vrsti obdelave:

- **Rezkanje s poudarkom na hitrosti:**  
uporabite višje vrednosti za napako tetive in ustrezno toleranco v ciklu **G62**. Pri obeh vrednostih je odločilna potrebna nadmera na konturi. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način grobega rezkanja. V načinu grobega rezkanja stroj praviloma deluje z večjimi sunki in večjimi pospeški
  - Običajna toleranca v ciklu **G62**: med 0,05 mm in 0,3 mm
  - Običajna napaka tetive v CAM-sistemu med 0,004 mm in 0,030 mm
- **Rezkanje s poudarkom na hitrosti:**  
uporabite nižje vrednosti za napako tetive in ustrezno nižjo toleranco v ciklu **G62**. Gostota podatkov mora biti tako visoka, da lahko krmiljenje natančno zazna prehode ali kote. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način finega rezkanja. V načinu finega rezkanja stroj praviloma deluje z manjšimi sunki in manjšimi pospeški
  - Običajna toleranca v ciklu **G62**: med 0,002 mm in 0,006 mm
  - Običajna napaka tetive v CAM-sistemu med 0,001 mm in 0,004 mm
- **Rezkanje s poudarkom na visoki kakovosti površine:**  
uporabite nižje vrednosti za napako tetive in ustrezno večjo toleranco v ciklu **G62**. Tako bo krmiljenje močnejše zgladilo konturo. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način finega rezkanja. V načinu finega rezkanja stroj praviloma deluje z manjšimi sunki in manjšimi pospeški
  - Običajna toleranca v ciklu **G62**: med 0,010 mm in 0,020 mm
  - Običajna napaka tetive v sistemu CAM: pribl. 0,005 mm

### Nadaljnje prilagoditve

Pri programiranju CAM upoštevajte naslednje točke:

- Pri počasnih obdelovalnih pomikih ali konturah z velikimi polmeri naj bo določena napaka tetive približno tri- do petkrat manjša od tolerance **T** v ciklu **G62**. Poleg tega določite največjo razdaljo med točkama med 0,25 mm in 0,5 mm. Poleg tega bi morala bita izbrana geometrijska napaka ali napaka modela zelo majhna (najv. 1 µm).
- Tudi pri hitrejših obdelovalnih pomikih na ukrivljenih območjih konture ni priporočljivo, da bi bila razdalja med točkami večja kot 2.5 mm
- Pri ravnih konturnih elementih zadostuje ena NC-točka na začetku in ena na koncu premočrtnega premika; izogibajte se izpisu vmesnih položajev.
- Pri 5-osnih simultanih programih pazite, da ne pride do velikih sprememb v razmerju med dolžino niza linearne osi in dolžino niza rotacijske osi. To lahko povzroči veliko zmanjšanje pomikov na referenčni točki orodja (TCP).
- Omejitev pomikov za izravnalni premik (npr. prek možnosti **M128 F...**) uporabite le v izjemnih primerih. Omejitev pomikov za izravnalni premik lahko povzroči zmanjšanje pomikov na referenčni točki orodja (TCP).
- Priporočamo, da NC-programe za 5-osne simultane obdelave s kroglastimi rezkarji izvajate v sredini krogle. Na ta način so NC-podatki praviloma enakomernejši. Poleg tega lahko v ciklu **G62** nastavite večjo toleranco rotacijske osi **TA** (npr. med 1° in 3°) za še enakomernejši potek pomika na referenčni točki orodja (TCP)
- Pri NC-programih za 5-osne simultane obdelave s toričnimi ali kroglastimi rezkarji pri NC-izhodu na južnem polu krogle izberite manjšo toleranco krožne osi. Običajna vrednost je na primer 0,1°. Odločilna za toleranco krožne osi je največja dovoljena poškodba konture. Ta poškodba konture je odvisna od morebitnega nagiba orodja, polmera orodja in delovne globine orodja.  
Pri 5-osnem valjčnem rezkanju s čelnim rezkalom lahko izračunate največjo možno poškodbo konture T neposredno iz delovne dolžine rezkarja L in dovoljene tolerance konture TA:  
 $T \sim K \times L \times TA$  s  $K = 0,0175 [1/^\circ]$   
Primer: L = 10 mm, TA = 0,1°: T = 0,0175 mm

## Možnosti posredovanja pri krmiljenju

Da lahko na izvajanje programov CAM vplivate neposredno v krmiljenju, vam je na voljo cikel **G62 TOLERANCA**. Upoštevajte nasvete v opisu funkcije cikla **G62**. Poleg tega upoštevajte povezave z napako tetive, določeno v sistemu CAM.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**



Upoštevajte priročnik za stroj!

Nekateri proizvajalci strojev zagotavljajo dodaten cikel, s katerim je mogoče delovanje stroja prilagoditi posamezni obdelavi, npr. cikel **G332** Uглаševanje. S ciklom **G332** lahko spreminjate filterske nastavitve, nastavitve pospeškov in nastavitve sunkov.

### Primer

N340 G62 T0.05 P01 1 P02 3\*

## Krmiljenje premikov ADP



To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Nezadostna kakovost podatkov NC-programov iz CAM-sistemov pogosto vodi do slabše kakovosti površine rezkanih obdelovancev. Funkcija **ADP** (Advanced Dynamic Prediction) razširi dosedanj predizračun dovoljenega največjega profila pomika in optimira krmiljenje premikov os pomika pri rezkanju. Tako se lahko rezka čiste površine v kratkem obdelovalnem času, tudi pri močno spremenljivi porazdelitvi točk v sosednjih poteh orodja. Stroški naknadnega obdelovanja se močno zmanjšajo ali odpadejo.

Pregled najpomembnejših prednosti ADP:

- simetrično delovanje pomika v poteh naprej in nazaj pri dvosmernem rezkanju
- enakomerni potek pomika pri poteh pri rezkanju, ki ležijo ena poleg druge
- izboljšana reakcije glede na neugodne učinke, npr. kratke stopničaste stopnje, grobe tolerance tetiv, močno zaobljene koordinate končne točke niza, pri NC-programih, ki jih ustvarijo CAM-sistemi
- natančno ustrezanje dinamičnih parametrov tudi pri težjih razmerah



# 12


**Prevzem podatkov  
iz CAD-datotek**

## 12.1 Postavitev zaslona prikazovalnika CAD

### Osnove prikazovalnika CAD-Viewer

#### Prikaz na zaslonu

Če odprete prikazovalnik **CAD-Viewer**, vam je na voljo naslednja postavitve zaslona:

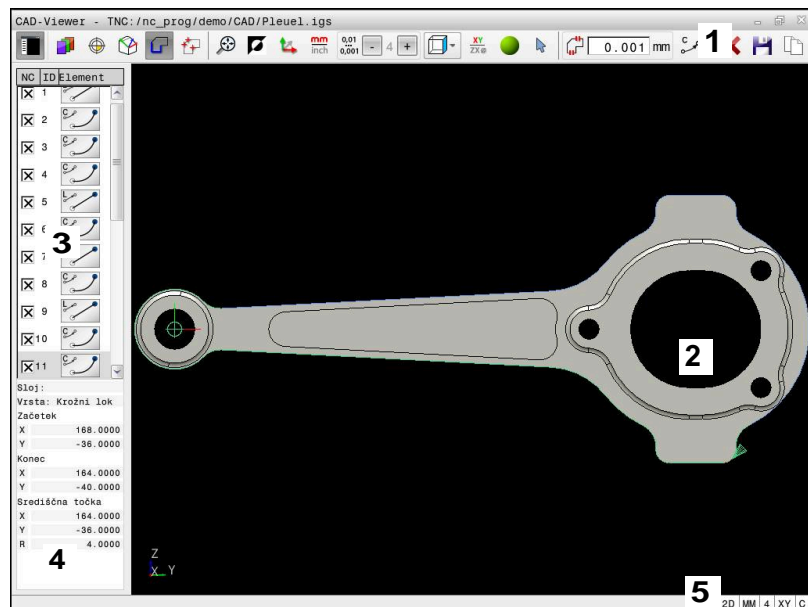

- 1 Menijska vrstica
- 2 Okno Grafika
- 3 Okno Pogled seznama
- 4 Okno Informacije o elementu
- 5 Vrstica stanja

#### Vrsta datoteke

S prikazovalnikom **CAD-Viewer** lahko naslednje standardizirane vrste datotek odprete neposredno v krmiljenju:

Tip datoteke	Končnica	Oblika
STEP	*.stp in *.step	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AP 203</li> <li>■ AP 214</li> </ul>
IGES	*.igs in *.iges	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Različ. 5.3</li> </ul>
DXF	*.dxf	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ R10 do 2015</li> </ul>
STL	*.stl	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Binarna</li> <li>■ Ascii</li> </ul>

S prikazovalnikom **CAD-Viewer** lahko odprete modele CAD, ki so sestavljeni iz poljubnega števila trikotnikov.

## 12.2 CAD Import (možnost #42)

### Aplikacija

**i** Ko je krmiljenje nastavljeno na DIN/ISO, potem so ekstrahirane konture ali obdelovalni programi kljub temu prikazane kot program z navadnim besedilom **.H**.

Datoteke CAD lahko odprete neposredno v krmiljenju in iz njih ekstrahirate konture ali obdelovalne položaje. Te lahko shranite kot programe z navadnim besedilom ali kot datoteke točk. Programe z navadnim besedilom, ki jih ustvarite pri izbiri kontur, lahko izvajate tudi s starejšimi krmiljenji HEIDENHAIN, saj vsebujejo konturni programi v standardni konfiguraciji samo nize **L** in **CC/C**.

**i** Namesto nizov **CC-/C** lahko konfigurirate, da bodo krožni premiki oddani kot nizi **CR**.


**Dodatne informacije:** "Osnovne nastavitve", Stran 457

Če datoteke obdelujete v načinu delovanja **Programiranje**, krmiljenje privzeto ustvari konturne programe s pripono **.H** in datoteke točk s pripono **.PNT**. V pogovornem oknu za shranjevanje lahko izberete vrsto datoteke.

Če želite izbrano konturo ali izbrani obdelovalni položaj dodati neposredno v NC-program, uporabite odložišče krmiljenja. S pomočjo odložišča lahko vsebine prenesete tudi v dodatno orodje, npr. **Leafpad** ali **Gnumeric**.

**i** Napotki za upravljanje:

- Vsebine iz odložišča lahko vstavite samo v dodatna orodja, dokler je odprt prikazovalnik **CAD-Viewer**.
- Pred uvozom v krmiljenje poskrbite, da ime datoteke vsebuje samo dovoljene znake. **Dodatne informacije:** "Imena datotek", Stran 106
- Krmiljenje ne podpira binarne oblike zapisa DXF. Datoteko DXF shranite v programu CAD ali risalnem programu shranite v obliki zapisa ASCII.

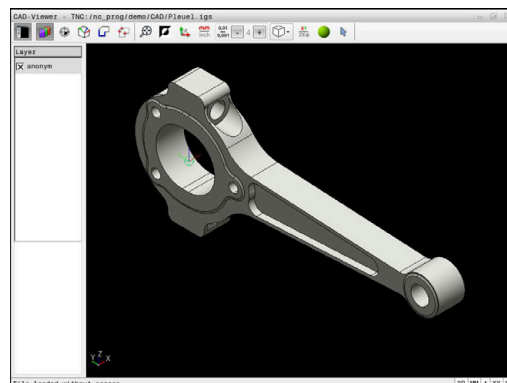

## Delo s prikazovalnikom CAD-Viewer

**i** Za upravljanje prikazovalnika **CAD-Viewer** brez zaslona na dotik, obvezno potrebujete miško ali sledilno ploščico.

Prikazovalnik **CAD-Viewer** deluje kot ločena aplikacija na tretjem namizju krmiljenja. S tipko za zamenjavo zaslona lahko preklapljate med načini delovanja stroja, načini delovanja programiranja in prikazovalnikom **CAD-Viewer**. To je zlasti koristno, kadar želite konture ali obdelovalne položaje prek odložišča vnesti v program z navadnim besedilom.

**i** Če TNC 640 uporabljate z upravljanjem na dotik, lahko nekatere pritiske tipk zamenjate z gibi.  
**Dodatne informacije:** "Upravljanje z zaslonom na dotik", Stran 531

## Odpiranje datoteke CAD



▶ Pritisnite tipko **Programiranje**



▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**  
 > Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.



▶ Pritisnite gumb **IZBOR TIPA**.  
 > Krmiljenje prikaže vrste datotek, ki jih je mogoče izbrati.



 
▶ Pritisnite gumb **PRIKAŽI CAD**  
 ▶ Namesto tega pritisnite gumb **PRIKAŽI VSE**



▶ Izberite imenik, v katerem je shranjena CAD-datoteka



▶ Izberite želeno datoteko CAD












 





▶ Prevzemite s tipko **ENT**  
 > Krmiljenje zažene prikazovalnik **CAD-Viewer** in vsebino datoteke prikaže na zaslonu. V oknu Pogled seznama krmiljenje prikaže sloje (ravni), v oknu Grafika pa risbo.




## Osnovne nastavitve

Naslednje osnovne nastavitve izberete z ikonami glave.

Ikona	Nastavitev
	Prikaz, povečanje ali skrivanje okna Pogled seznama
	Prikaz različnih slojev
	Nastavite referenčno točko, z izbirno izbiro ravnine
	Nastavite ničelno točko, z izbirno izbiro ravnine
	Izberite konturo
	Izberite položaje vrtnja
	<p><b>3D-koord. mreža</b></p> <p>Ustvarjanje površinske mreže (možnost št. 152)</p> <p><b>Dodatne informacije:</b> "Ustvarjanje datotek STL s funkcijo 3D-koord. mreža (možnost št. 152)", Stran 476</p>
	Izbira največje možne povečave celotne slike
	Preklop barve ozadja (črna ali bela)
	Preklop med načinoma 2D in 3D. Aktivni način je barvno poudarjen.
	<p>Nastavitev merske enote <b>mm</b> ali <b>palec</b> za datoteko. V tej merski enoti krmiljenje prikaže tudi konturni program in obdelovalne položaje. Aktivna merska enota je poudarjena z rdečo barvo.</p> <p>Prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> interno vedno računa v mm. Če izberete mersko enoto, prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> vse mere preračuna v palce.</p>
	<p>Izberite ločljivost. Ločljivost definira število mest za decimalno vejico in število položajev pri linearizaciji.</p> <p>Privzeta nastavitve: 4 mesta za decimalno vejico pri merski enoti <b>mm</b> in 5 mest za decimalno vejico pri merski enoti <b>palci</b></p>
	<p>Prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> linearizira vse konture, ki se ne nahajajo v ravnini XY.</p> <p>Čim bolj fino definirate ločljivosti, toliko bolj natančno krmiljenje prikaže konture.</p>
	Preklop med različnimi pogledi modela, npr. <b>Zgoraj</b>

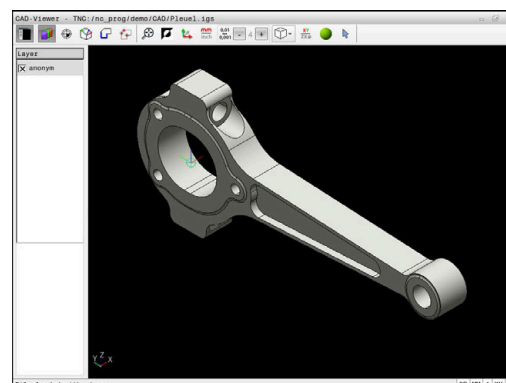

Ikona	Nastavitev
	<p>Izbira obdelovalne ravnine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ XY</li> <li>■ YZ</li> <li>■ ZX</li> <li>■ ZXØ</li> </ul> <p>V obdelovalni ravnini <b>ZXØ</b> lahko izberete konture za struženje (možnost št. 50).</p> <p>Ko prevzamete konturo ali položaje, krmiljenje prikaže NC-program v izbrani obdelovalni ravnini.</p> <p><b>Dodatne informacije:</b> "Izbira in shranjevanje konture", Stran 467</p>



Aktiviranje žičnega prikaza 3D-risbe









Izberite, dodajte ali odstranite način konturnih elementov



Ikona prikazuje trenutni način. S klikom ikone se aktivira naslednji način.

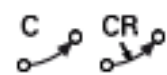Krmiljenje naslednje ikone prikaže samo v določenih načinih.

Ikona	Nastavitev
	Nazadnje izveden korak bo zavržen.
	<p>Način prevzema konture:</p> <p>S toleranco je določena največja dovoljena razdalja med sosednjima konturnima elementoma. S toleranco lahko izravnate nenatančnosti, ki so nastale pri izdelavi risbe. Osnovna nastavitev je določena z 0,001 mm</p>
	<p>Način krožnega loka:</p> <p>Način krožnega loka določa, ali se v NC-programu izpišejo krogi v obliki C ali CR npr. za interpoliranje plašča valja.</p>
	<p>Način prevzema točk:</p> <p>Določite, ali naj krmiljenje pri izbiranju obdelovalnih položajev pot premika orodja prikaže črtkano</p>
	<p>Način optimiranja poti:</p> <p>Krmiljenje pot premika orodja optimira tako, da med obdelovalnimi položaji nastanejo krajše poti premika. Če znova pritisnete to tipko, ponastavite optimiranje.</p>
	<p>Način Vrtalni položaji:</p> <p>Krmiljenje prikaže pojavno okno, v katerem lahko izvrtine (polne kroge) filtrirate po velikosti</p>



Napotki za upravljanje:

- Nastavite pravilno mersko enoto, da prikazovalnik **CAD-Viewer** prikazuje pravilne vrednosti.
- Če ustvarite NC-programe za predhodna krmiljenja, morate ločljivost omejiti na tri decimalna mesta. Dodatno morate odstraniti komentarje, ki jih prikazovalnik **CAD-Viewer** izda skupaj s konturnim programom.
- Krmiljenje aktivne osnovne nastavitve na zaslonu prikaže v vrstici stanja.

## Nastavitev plasti

Datoteke CAD praviloma vsebujejo več slojev (ravni). S pomočjo tehnike slojev konstrukter organizira različne elemente, npr. dejansko konturo obdelovanca, izmere, pomožne in konstrukcijske črte, šrafitiranja in besedila.

Če skrijete odvečne sloje, bo grafika preglednejša in lahko enostavneje najdete potrebne informacije.



Napotki za upravljanje:

- Datoteka CAD za obdelavo mora vsebovati vsaj en sloj. Krmiljenje elemente, ki niso dodeljeni nobenemu sloju, samodejno premakne v sloj anonimno.
- Če se ime sloja v oknu Pogled seznama ne prikaže v celoti, lahko s simbolom **Prikaži stranske vrstice** povečate okno Pogled seznama.
- Konturo lahko izberete tudi v primerih, ko so črte shranjene v različnih slojih.
- Če dvokliknete na sloj, krmiljenje preklopi v način prevzema konture in izbere prvi narisan konturni element. Krmiljenje druge elemente te konture, ki jih je mogoče izbrati, označi z zeleno barvo. S tem postopkom zlasti pri konturah z veliko kratkimi elementi preprečite ročno iskanje začetka konture.


Če v prikazovalniku **CAD-Viewer** odprete datoteko CAD, so prikazni vsi prisotni sloji.

### Skrijte sloj

Za skrivanje sloja sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Izberite funkcijo **NASTAVITEV LAYER**
- ▶ Krmiljenje v oknu Pogled seznama prikazuje vse sloje, ki so vsebovani v aktivni datoteki CAD.
- ▶ Izberite želeni sloj
- ▶ S klikom deaktivirajte kontrolno polje
- ▶ Namesto tega uporabite preslednico
- ▶ Krmiljenje zapre izbrani sloj.

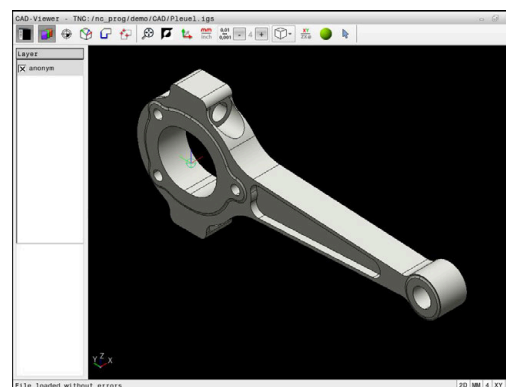

## Prikažite sloj

Za prikaz sloja sledite naslednjemu postopku:




- ▶ Izberite funkcijo **NASTAVITEV LAYER**
- ▶ Krmiljenje v oknu Pogled seznama prikazuje vse sloje, ki so vsebovani v aktivni datoteki CAD.
- ▶ Izberite želeni sloj
- ▶ S klikom aktivirajte kontrolno polje
- ▶ Namesto tega uporabite preslednico
- ▶ Krmiljenje izbrani sloj v pogledu seznama označi z x.
- ▶ Prikaže se izbrani sloj.

## Določanje referenčne točke

Ničelna točka risbe datoteke CAD ne leži vedno tako, da jo je mogoče uporabiti kot referenčno točko obdelovanca. Krmiljenje zato nudi funkcijo, s katero lahko referenčno točko risbe s klikom na element premaknete na zeleno mesto. Dodatno lahko določite usmeritev koordinatnega sistema.

Referenčno točko lahko nastavite na naslednji način:

- Z neposrednim vnosom števil v oknu Pogled seznama
- Pri premicah:
  - Začetna točka
  - Središčna točka
  - Končna točka
- Pri krožnih lokih:
  - Začetna točka
  - Središčna točka
  - Končna točka
- Pri polnih krogih:
  - Na prehodu kvadranta
  - V središču
- Na presečišču:
  - dveh premic, tudi če je presečišče na podaljšku posamezne premice
  - premice in krožnega loka
  - premice in polnega kroga
  - dveh krogov, ne glede na to, ali gre za delni ali polni krog

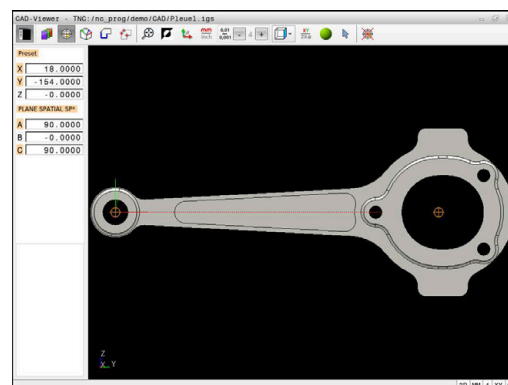

Napotek za upravljanje:

Referenčno točko lahko spremenite tudi po tem, ko ste izbrali konturo. Krmiljenje izračuna dejanske konturne podatke, šele ko izbrano konturo shranite v konturni program.

### NC-sintaksa

V NC-programu bo referenčna točka in izbirna usmeritev vstavljena kot komentar, ki se začne z **origin**.

```
4 ;origin = X... Y... Z...
```

```
5 ;origin_plane_spatial = SPA... SPB... SPC...
```

Informacije glede referenčne točke obdelovanca in ničelne točke obdelovanca lahko shranite v eni datoteki ali odložišču, tudi brez možnosti programske opreme št. 42 Uvoz CAD.

### Določite referenčno točko na posameznem elementu

Za nastavitev referenčne točke na posameznem elementu upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite način nastavljanja referenčne točke
  - ▶ Miško pozicionirajte na zeleni element
  - ▶ Krmiljenje z zvezdico prikazuje referenčne točke, ki jih je mogoče izbrati, na elementu, ki ga je mogoče izbrati.
  - ▶ Izberite zvezdico, ki se sklada z zelenim položajem referenčne točke
  - ▶ Po potrebi uporabite funkcijo povečave
  - ▶ Krmiljenje simbol referenčne točke nastavi na izbran položaj.
  - ▶ Po potrebi usmerite koordinatni sistem
- Dodatne informacije:** "Poravnava koordinatnega sistema", Stran 462

### Referenčno točko namestite na presečišče dveh elementov

Za nastavitev referenčne točke na presečišče dveh elementov upoštevajte naslednji postopek:





- ▶ Izberite način nastavljanja referenčne točke
  - ▶ Z levo miškino tipko izberite prvi element (premica, polni krog ali krožni lok)
  - > Krmiljenje izbrani element prikaže barvno.
  - ▶ Z levo miškino tipko kliknite drugi element (premica, polni krog ali krožni lok)
  - > Krmiljenje simbol referenčne točke nastavi na presečišče.
  - ▶ Po potrebi usmerite koordinatni sistem
- Dodatne informacije:** "Poravnava koordinatnega sistema", Stran 462



Napotki za upravljanje:

- Pri več možnih presečiščih krmiljenje izbere tisto, ki je najbližje kliku drugega elementa z miško.
- Če dva elementa nimata neposrednega presečišča, krmiljenje samodejno določi presečišče v podaljšanju elementov.
- Če krmiljenje ne more izračunati nobenega presečišča, znova priključite prej označeni element.

Če je bila nastavljena referenčna točka, krmiljenje ikono referenčne točke prikazuje z rumenim kvadrantom .

S pomočjo naslednje ikone je nastavljena referenčna točka ponovno izbrisana .

### Poravnava koordinatnega sistema

Za izravnavo koordinatnega sistema morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nastavljena referenčna točka
- Elementi, ki mejijo na referenčno točko, ki so lahko uporabljeni za želeno usmeritev

Položaj koordinatnega sistema določite s poravnavo osi.

Za izravnavo koordinatnega sistema sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Z levo miškino tipko izberite element, ki se nahaja v pozitivni smeri X
- > Krmiljenje izravna os X.
- > Krmiljenje spremeni kot v C.
- ▶ Z levo miškino tipko izberite element, ki se nahaja v pozitivni smeri Y
- > Krmiljenje izravna os Y in Z
- > Krmiljenje spremeni kot v A in C.




Pri kotih, ki niso enaki 0, krmiljenje pogled seznamov prikaže v oranžni barvi.

### Informacije o elementih

Krmiljenje levo v oknu prikazuje informacije o elementu:

- Razdalja med nastavljeno referenčno točko in ničelno točko risbe
- Usmeritev koordinatnega sistema v primerjavi z risbo

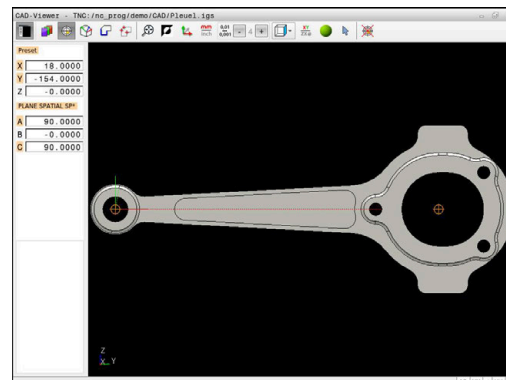


### Določitev ničelne točke

Referenčna točka obdelovanca se ne nahaja vedno tako, da lahko obdelate celotnega sestavnega dela. Krmiljenje zato omogoča funkcijo, s katero lahko določite novo ničelno točko in vrtenje.

Ničelno točko s poravnavo koordinatnega sistema lahko nastavite na istih mestih kot referenčno točko.

**Dodatne informacije:** "Določanje referenčne točke", Stran 460

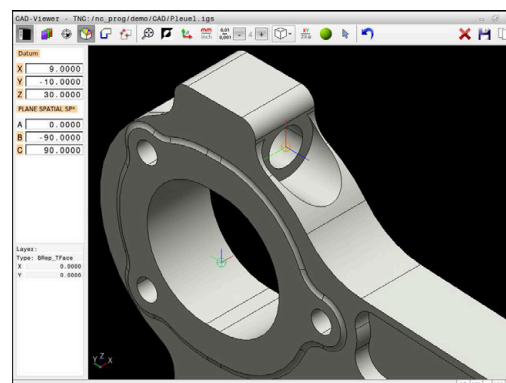

### NC-sintaksa

V NC-programu je ničelna točka s funkcijo **TRANS DATUM OS** in njeno izbirno smerjo z možnostjo **PROSTORSKA RAVNINA** vstavljena kot NC-niz ali komentar.

Če določite samo eno ničelno točko in njeno smer, potem krmiljenje funkcije kot NC-niz vstavi v NC-program.

**4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

Če dodatno izberete še konture ali točke, potem krmiljenje funkcije kot komentar vstavi v NC-program.

**4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...**

**5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX**

Informacije glede referenčne točke obdelovanca in ničelne točke obdelovanca lahko shranite v eni datoteki ali odložišču, tudi brez možnosti programske opreme št. 42 Uvoz CAD.

### Določite ničelno točko na posameznem elementu

Za nastavitev ničelne točke na posameznem elementu upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite način določanja ničelne točke
- ▶ Miško pozicionirajte na želeni element
- > Krmiljenje z zvezdico prikazuje ničelne točke, ki jih je mogoče izbrati, na elementu, ki ga je mogoče izbrati.
- ▶ Izberite zvezdico, ki se sklada z želenim položajem ničelne točke
- ▶ Po potrebi uporabite funkcijo povečave
- > Krmiljenje simbol ničelne točke nastavi na izbran položaj.
- ▶ Po potrebi usmerite koordinatni sistem  
**Dodatne informacije:** "Poravnava koordinatnega sistema", Stran 465



**Ničelno točko namestite na presečišče dveh elementov**

Za nastavitve ničelne točke na presečišče dveh elementov upoštevajte naslednji postopek:




- ▶ Izberite način določanja ničelne točke
  - ▶ Z levo miškino tipko izberite prvi element (premica, polni krog ali krožni lok)
  - > Krmiljenje izbrani element prikaže barvno.
  - ▶ Z levo miškino tipko kliknite drugi element (premica, polni krog ali krožni lok)
  - > Krmiljenje simbol ničelne točke nastavi na presečišče.
  - ▶ Po potrebi usmerite koordinatni sistem
- Dodatne informacije:** "Poravnava koordinatnega sistema", Stran 465



Napotki za upravljanje:

- Pri več možnih presečiščih krmiljenje izbere tisto, ki je najbližje kliku drugega elementa z miško.
- Če dva elementa nimata neposrednega presečišča, krmiljenje samodejno določi presečišče v podaljšanju elementov.
- Če krmiljenje ne more izračunati nobenega presečišča, znova priključite prej označeni element.

Če je bila nastavljena ničelna točka, krmiljenje ikono ničelne točke prikazuje z rumeno površino .

S pomočjo naslednje ikone je nastavljena ničelna točka ponovno izbrisana .

**Poravnava koordinatnega sistema**

Za izravnavo koordinatnega sistema morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nastavljena ničelna točka
- Elementi, ki mejijo na referenčno točko, ki so lahko uporabljeni za želeno usmeritev

Položaj koordinatnega sistema določite s poravnavo osi.

Za izravnavo koordinatnega sistema sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Z levo miškino tipko izberite element, ki se nahaja v pozitivni smeri X
- > Krmiljenje izravna os X.
- > Krmiljenje spremeni kot v C.
- ▶ Z levo miškino tipko izberite element, ki se nahaja v pozitivni smeri Y
- > Krmiljenje izravna os Y in Z.
- > Krmiljenje spremeni kot v A in C.



Pri kotih, ki niso enaki 0, krmiljenje pogled seznamov prikaže v oranžni barvi.

### Informacije o elementih


Krmiljenje v oknu Informacije o elementu prikaže oddaljenost izbrane ničelne točke od referenčne točke obdelovanca.

Krmiljenje levo v oknu prikazuje informacije o elementu:

- Razdalja med nastavljenno ničelno točko in referenčno točko obdelovanca
- Usmeritev koordinatnega sistema



Po nastavitvi lahko ničelno točko naprej premikate ročno. V ta namen v polje koordinat vnesite zelene vrednosti osi.

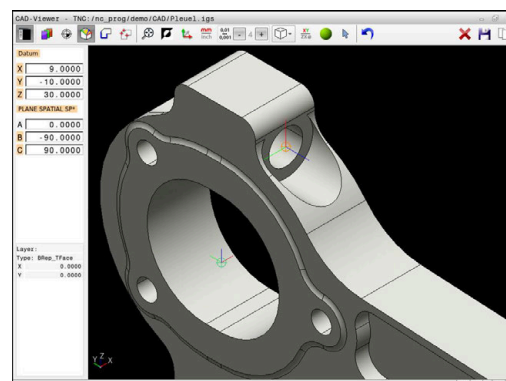

## Izbira in shranjevanje konture



Napotki za upravljanje:

- Ko možnost št. 42 ni sproščena, potem vam ta funkcija ni na voljo.
- Pri izbiri konture smer poteka določite tako, da sovпада z želeno smerjo obdelave.
- Prvi konturni element izberite tako, da je možen primik brez kolizije.
- Če so konturni elementi zelo blizu, uporabite funkcijo povečave.

Naslednje elemente je mogoče izbrati kot konturo:

- Line segment (premica)
- Circle (polni krog)
- Circular arc (delni krog)
- Polyline (lomljenka)
- Poljubne krivulje (npr. krivulje, elipse)


### Informacije o elementih

Krmiljenje v oknu Informacije o elementu prikaže različne informacije o konturnem elementu, ki ste jih z miško nazadnje izbrali v oknu Pogled seznama ali oknu Grafika.

- **Sloj:** prikazuje aktivno ravnino
- **Tip:** prikazuje tip elementa, npr. linija
- **Koordinate:** prikazujejo začetno in končno točko elementa ter po potrebi središče kroga in polmer



Pazite, da se merilna enota NC-programa in prikazovalnika **CAD-Viewer** sklada. Elementi, ki so iz prikazovalnika **CAD-Viewer** shranjeni v odložišče, ne vsebujejo nobenih informacij o merilni enoti.

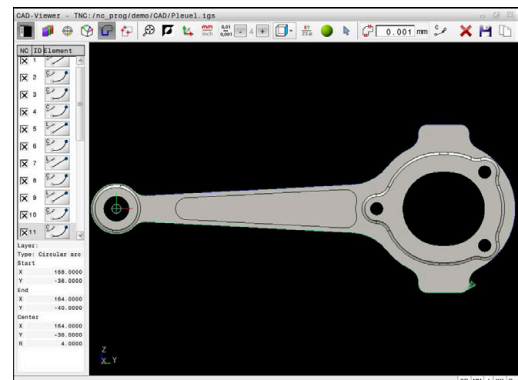

## Izberi konturo



Napotki za upravljanje:

Če v oknu Pogled seznamov dvokliknete na sloj, krmiljenje preklopi v način prevzema konture in izbere prvi narisani konturni element. Krmiljenje druge elemente te konture, ki jih je mogoče izbrati, označi z zeleno barvo. S tem postopkom zlasti pri konturah z veliko kratkimi elementi preprečite ročno iskanje začetka konture.

Za izbiro konture s pomočjo prisotnih konturnih elementov upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite način za izbiranje konture
- ▶ Miško pozicionirajte na zeleni element
- ▶ Krmiljenje predlagano smer poteka prikaže kot črtkano črto.
- ▶ Po potrebi za spremembo smeri poteka kazalec miške pomaknite v smeri nasproti stoječe končne točke
- ▶ Z levo miškino tipko izberite element
- ▶ Krmiljenje prikaže izbrani konturni element z modro barvo.
- ▶ Druge konturne elemente, ki jih je mogoče izbrati, krmiljenje prikaže v zeleni barvi.



Pri razvejanih konturah krmiljenje izbere pot z najmanjšim odstopanjem smeri. Za spremembe predlaganega poteka konture, vam krmiljenje daje na razpolago dodatni način.

**Dodatne informacije:** "Poti ustvarite neodvisno od prisotnih konturnih elementov", Stran 470

- ▶ Z levo miškino tipko izberite zadnji zeleni element zelene konture
- ▶ Krmiljenje barvo vseh izbranih elementov prikaže v modri barvi.
- ▶ Pogled seznamov vse izbrane elemente označi s križcem v stolpcu **NC**.

### Shranite konturo



Napotki za upravljanje:

- Krmiljenje v konturni program vstavi dve določitvi surovca (**BLK FORM**). Prva določitev vsebuje velikost celotne datoteke CAD, druga (tista, ki vpliva) pa vsebuje izbrane konturne elemente, da se natančneje določi velikost surovca.
- Krmiljenje shrani samo izbrane elemente (modro označeni elementi), ki imajo torej križec v oknu Pogled seznama.

Za shranjevanje izbrane konture upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite možnost Shrani
- > Krmiljenje vas pozove, da izberete ciljni imenik, poljubno ime datoteke in tip datoteke.



- ▶ Vnesite informacije
- ▶ Potrditev vnosa
- > Krmiljenje shrani konturni program.



- ▶ Namesto tega lahko izbrane konturne elemente kopirate v odložišče



Pazite, da se merilna enota NC-programa in prikazovalnika **CAD-Viewer** sklada. Elementi, ki so iz prikazovalnika **CAD-Viewer** shranjeni v odložišče, ne vsebujejo nobenih informacij o merilni enoti.

### Prekličite izbiro konture

Za brisanje izbranih konturnih elementov sledite naslednjemu postopku:



- ▶ Izberite funkcijo Briši za preklic izbire vseh elementov
- ▶ Namesto tega na posamezne elemente kliknite z istočasnim pritiskom tipke **CTRL**

### Poti ustvarite neodvisno od prisotnih konturnih elementov

Za izbiro poljubnih kontur s pomočjo končnih točk konture, sredinskih točk ali prehodnih točk upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite način za izbiranje konture




- ▶ Aktivirajte način Dodaj konturne elemente
- > Krmiljenje prikazuje naslednji simbol:  
+
- ▶ Miško pozicionirajte na konturni element
- > Krmiljenje prikazuje točke, ki jih je mogoče izbrati.



Točke, ki jih je mogoče izbrati:

- Končne ali sredinske točke linije ali krivulje
- Prehodi kvadrantov ali sredinske točke kroga
- Presečišča prisotnih elementov

- ▶ Po potrebi izberite začetno točko
- ▶ Izberite začetni element
- ▶ Izberite naslednji element
- ▶ Namesto tega izberite poljubno točko, ki jo je mogoče izbrati
- > Krmiljenje ustvari želeno pot.

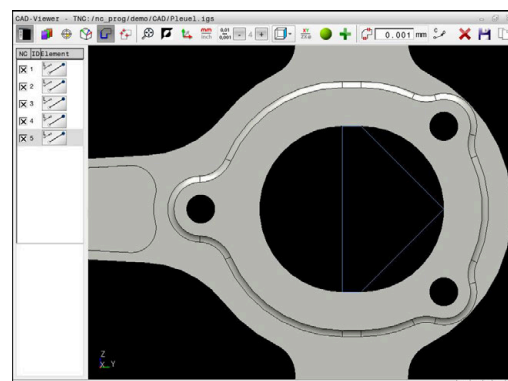

Napotki za upravljanje:

- Zeleno prikazani konturni elementi, ki jih je mogoče izbrati, vplivajo na možne poteke poti. Brez zelenih elementov krmiljenje prikazuje vse možnosti. Za odstranitev predlaganega poteka konture ob istočasno pritisnjeni tipki **CTRL** kliknite prvi zeleni element. Namesto tega lahko v ta namen preklopite v način Odstrani:  
—
- Če je konturni element, ki naj se podaljša ali skrajša, premica, ga krmiljenje podaljša ali skrajša linearno. Če je konturni element, ki naj se podaljša ali skrajša, krožni lok, ga krmiljenje podaljša ali skrajša krožno.

### Izbira konture za struženje

S prikazovalnikom CAD-Viewer z možnostjo št. 50 lahko izberete tudi konture za struženje. Če možnost št. 50 ni aktivirana, je ikona sivo obarvana. Pred izbiro konture za struženje morate referenčno točko postaviti na rotacijsko os. Ko izberete konturo struženja, se ta shrani s koordinatama Z in X. Poleg tega se vse koordinatne vrednosti osi X v konturah za struženje prikažejo kot vrednosti premera, kar pomeni, da se mere risbe za os X podvojijo. Konturnih elementov pod rotacijsko osjo ni mogoče izbrati, zato so vsi sivo obarvani.

Za izbiro konture struženja s pomočjo prisotnih konturnih elementov upoštevajte naslednji postopek:


- ▶ Izberite obdelovalno ravnino **ZXØ** za izbiranje konture struženja
- > Krmiljenje prikazuje izključno elemente nad središčem rotacije, ki jih je mogoče izbrati.
- ▶ Z levo miškino tipko izberite konturni element
- > Krmiljenje prikaže izbrane konturne elemente z modro barvo.
- > Krmiljenje izbrane elemente prikaže prav tako v oknu prikaže v oknu Pogled seznama.



Funkcije ali ikone, ki niso na voljo za konture za struženje, so sive.

Predstavljeno rotacijsko grafiko lahko spreminjate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- Za premikanje prikazanega modela ob pritisnjeni srednji tipki miške ali pritisnjenem kolescu miške premaknite miško
- Za povečanje določenega območja ob pritisnjeni levi tipki miške izberite območje
- Za hitro povečavo/pomanjšanje kolesce miške zavrtite naprej ali nazaj
- Za ponovno vrnitev na standardni pogled dvokliknite z desno tipko miške

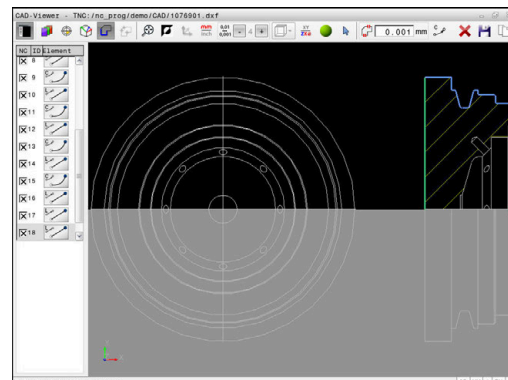

Za definicijo surovca v načinu struženja potrebuje krmiljenje zaprto konturo.

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost trka!

Zaprte konture uporabljajte izključno znotraj definicije surovca. V vseh drugih primerih se zaprte konture obdelujejo tudi vzdolž rotacijske osi, kar povzroča trke.

- ▶ Izberite ali programirajte izključno potrebne konturne elemente, npr. znotraj definicije končnega izdelka

Zaprto konturo izberete na naslednji način:



- ▶ Izberite **Kontura**
- ▶ Izberite vse potrebne konturne elemente
- ▶ Izberite začetno točko prvega konturnega elementa
- ▶ Krmiljenje zapre konturo.




## Izbira in shranjevanje obdelovalnih položajev



Napotki za upravljanje:

- Ko možnost št. 42 ni sproščena, potem vam ta funkcija ni na voljo.
- Če so konturni elementi zelo blizu, uporabite funkcijo povečave.
- Po potrebi izberite osnovne nastavitve tako, da krmiljenje prikazuje poti orodja. **Dodatne informacije:** "Osnovne nastavitve", Stran 457

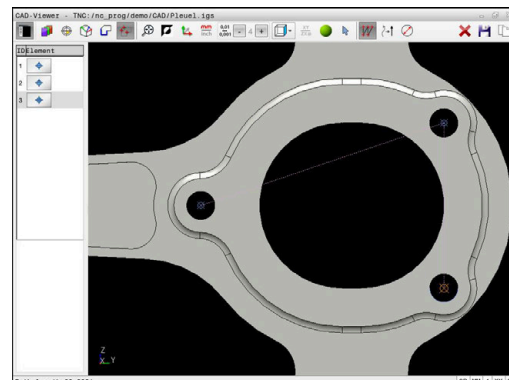

Za izbiro obdelovalnih položajev so na voljo tri možnosti:

- Posamezna izbira: želeni obdelovalni položaj izberete s posameznimi kliki z miško  
**Dodatne informacije:** "Posamezna izbira", Stran 474
- Večkratna izbira z označevanjem: več obdelovalnih položajev izberete z vlečenjem območja z miško  
**Dodatne informacije:** "Večkratna izbira z označevanjem", Stran 474
- Večkratna izbira z iskalnim filtrom: vse obdelovalne položaje izberete v definiranem območju premera  
**Dodatne informacije:** "Večkratna izbira z iskalnim filtrom", Stran 474



Preklic izbire, brisanje in shranjevanje obdelovalnih položajev deluje analogno postopku pri konturnih elementih.

- Preklic izbire, brisanje in shranjevanje obdelovalnih položajev deluje analogno postopku pri konturnih elementih.
- Prikazovalnik **CAD-Viewer** tudi kroge prepozna kot obdelovalne položaje, ki so sestavljeni iz dveh polkrogov.

### Izbira vrste datoteke

Izirate lahko med naslednjimi vrstami datotek:

- Preglednica točk (**.PNT**)
- Program z navadnim besedilom (**.H**)

Ko obdelovalne položaje shranite v program z navadnim besedilom, krmiljenje za vsak obdelovalni položaj ustvari ločeni linearni niz s priklicem cikla (**L X... Y... Z... F MAKS. M99**).



Zaradi uporabe NC-sintakse lahko prek uvoza CAD ustvarjene NC-programe izvozite tudi v starejša krmiljenja HEIDENHAIN in jih tam obdelate.




Preglednici točk (**.PNT**) TNC 640 in iTNC 530 nista združljivi. Prenos in izvajanje takšne preglednice v različnih vrstah krmilnega sistema lahko nepredvidljivo delovanje stroja.

### Posamezna izbira

Za izbiro obdelovalnih položajev upoštevajte naslednji postopek:




- ▶ Izberite način za izbiranje obdelovalnega položaja
- ▶ Miško pozicionirajte na zeleni element
- ▶ Krmiljenje izbrani element prikaže v oranžni barvi.
- ▶ Izberite središče kroga kot obdelovalni položaj
- ▶ Namesti tega izberite krog ali segment kroga
- ▶ Krmiljenje izbrane obdelovalne položaje prevzame v okno Pogled seznamov.

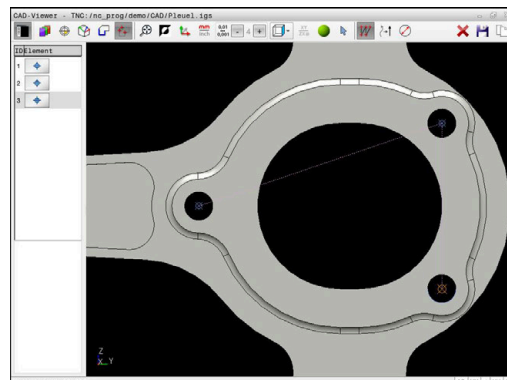


### Večkratna izbira z označevanjem

Za izbiro več obdelovalnih položajev z označevanjem upoštevajte naslednji postopek:



- ▶ Izberite način za izbiranje obdelovalnega položaja
- ▶ Aktivirajte možnost Dodaj
- ▶ Krmiljenje prikazuje naslednji simbol:  

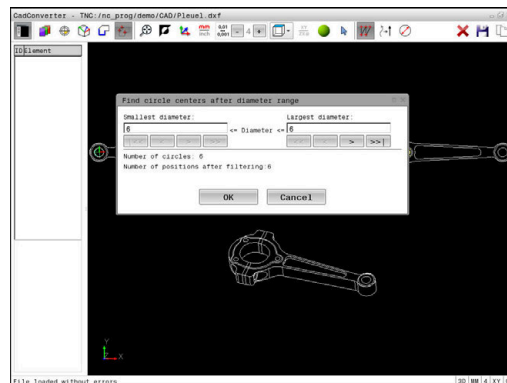- ▶ S pritisnjeno levo miškino tipko povlecite zeleno območje
- ▶ Krmiljenje najmanjši in največji prepoznani premer prikazuje v pojavnem oknu.
- ▶ Po potrebi spremenite nastavitve filtra  
**Dodatne informacije:** "Nastavitve filtrov", Stran 475
- ▶ Območje premera potrdite z možnostjo **V REDU**
- ▶ Krmiljenje vse obdelovalne položaje izbranega območja premera prevzame v okno Pogled seznamov.




### Večkratna izbira z iskalnim filtrom

Za izbiro več obdelovalnih položajev z iskalnim filtrom upoštevajte naslednji postopek:





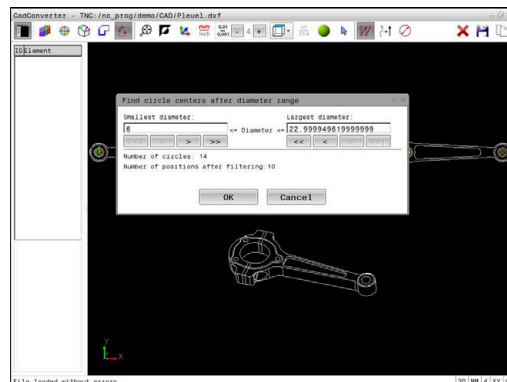





- ▶ Izberite način za izbiranje obdelovalnega položaja
- ▶ Aktivirajte možnost Iskalni filter
- ▶ Krmiljenje najmanjši in največji prepoznani premer prikazuje v pojavnem oknu.
- ▶ Po potrebi spremenite nastavitve filtra  
**Dodatne informacije:** "Nastavitve filtrov", Stran 475
- ▶ Območje premera potrdite z možnostjo **V REDU**
- ▶ Krmiljenje vse obdelovalne položaje izbranega območja premera prevzame v okno Pogled seznamov.



## Nastavitve filtrov

Ko ste s hitro izbiro označili vrtnalne položaje, krmiljenje odpre pojavno okno, v katerem je levo prikazan najmanjši in desno največji najdeni premer vrtine. Z gumbom pod prikazom premera lahko premer nastavite tako, da lahko prevzamete želeni premer izvrtine.

### Na voljo so naslednji gumbi:

Ikona	Nastavitev filtra za najmanjši premer
	Prikaz najmanjšega najdenega premera (osnovna nastavitve)
	Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premera
	Prikaz naslednjega največjega najdenega premera
	Prikaz največjega najdenega premera. Krmiljenje nastavi filter za najmanjši premer na vrednost, ki je nastavljena za največji premer
Ikona	Nastavitev filtra za največji premer
	Prikaz najmanjšega najdenega premera. Krmiljenje nastavi filter za največji premer na vrednost, ki je nastavljena za najmanjši premer
	Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premera
	Prikaz naslednjega največjega najdenega premera
	Prikaz največjega najdenega premera (osnovna nastavitve)

Podajanje orodja lahko prikažete z ikono **COUNT POT**.




**Dodatne informacije:** "Osnovne nastavitve", Stran 457

### Informacije o elementih

Krmiljenje v oknu Informacije elementov prikazuje koordinate nazadnje izbranega obdelovalnega položaja.

Predstavljeno rotacijsko grafiko lahko spreminjate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- Za vrtenje modela ob pritisnjeni desni miškini tipki premaknite miško
- Za premikanje prikazanega modela ob pritisnjeni srednji tipki miške ali pritisnjenem kolescu miške premaknite miško
- Za povečanje določenega območja ob pritisnjeni levi tipki miške izberite območje
- Za hitro povečavo/pomanjšanje kolesce miške zavrtite naprej ali nazaj
- Za ponovno vrnitev na standardni pogled dvokliknite z desno tipko miške

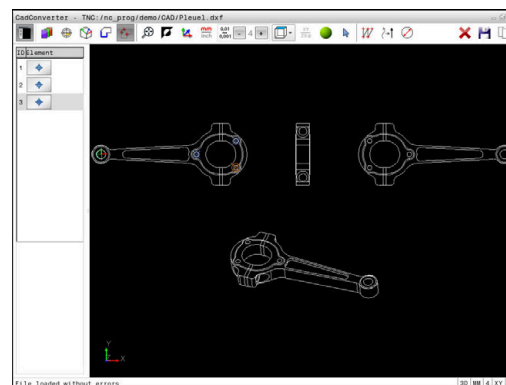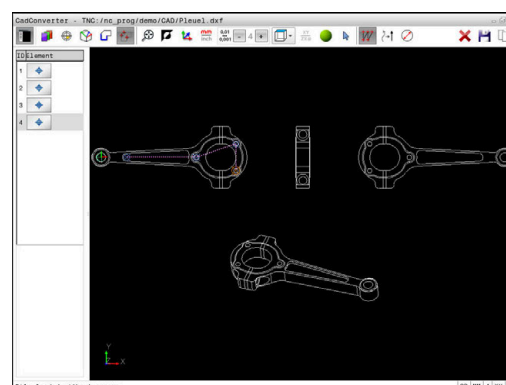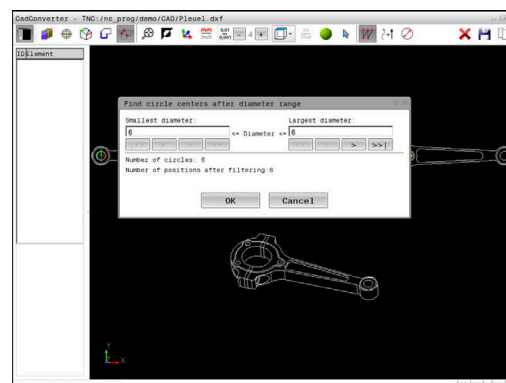

## 12.3 Ustvarjanje datotek STL s funkcijo 3D-koord. mreža (možnost št. 152)

### Uporaba

S funkcijo **3D-koord. mreža** ustvarite datoteke STL iz 3D-modelov. Tako lahko npr. popravite okvarjene datoteke vpenjal in nosilcev orodij ali za drugo obdelavo pozicionirate datoteke STL, ustvarjene s simulacijo.

### Pogoj

- Programska možnost št. 152 Optimiranje CAD-modela

### Opis funkcije


Če izberete simbol **3D-koord. mreža**, krmiljenje preklopi v način **3D-koord. mreža**. Pri tem krmiljenje postavi mrežo trikotnikov prek 3D-modela, ki je odprt v prikazovalniku **CAD-Viewer**.

Krmiljenje poenostavi izhodiščni model in pri tem odpravi napake, kot so npr. majhne luknje v prostornini ali samozareze na površini.

Rezultat lahko shranite in uporabite v različnih funkcijah krmiljenja, npr. kot surovec s pomočjo funkcije **BLK FORM FILE**.

Poenostavljeni model ali njegovi deli so lahko večji ali manjši od izhodiščnega modela. Rezultat je odvisen od kakovosti izhodiščnega modela in izbranih nastavitvev v načinu **3D-koord. mreža**.

Okno Pogled seznama vsebuje naslednje informacije:

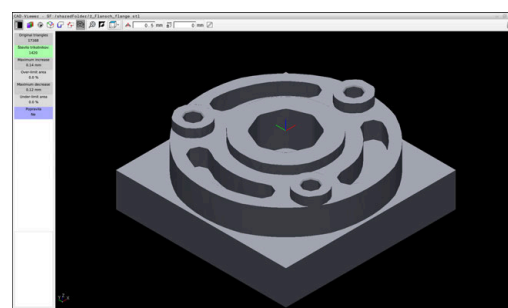

3D-model v načinu **3D-koord. mreža**

Območje	Pomen
<b>Origin. trikotniki</b>	Število trikotnikov v izhodiščnem modelu
<b>Število trikotnikov:</b>	Število trikotnikov z aktivnimi nastavitvami v poenostavljenem modelu
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Če je območje obarvano zeleno, je število trikotnikov v optimalnem območju. Število trikotnikov lahko dodatno zmanjšate z razpoložljivimi funkcijami.</p> <p><b>Dodatne informacije:</b> "Funkcije za poenostavljeni model", Stran 477</p> </div>	
<b>največje povečanje</b>	Največja povečava mreže trikotnikov
<b>Površina nad mejo</b>	Odstotno povečanje površine v primerjavi z izhodiščnim modelom
<b>največ. zmanjšanje</b>	Največje zmanjšanje mreže trikotnikov v primerjavi z izhodiščnim modelom
<b>Površina pod mejo</b>	Odstotno zmanjšanje površine v primerjavi z izhodiščnim modelom

Območje	Pomen
<b>Popravila</b>	<p>Izvedeno popravilo izhodiščnega modela</p> <p>Ko je bilo izvedeno popravilo, krmiljenje prikaže vrsto popravila, npr. <b>Hole Int Shells</b>.</p> <p>Opomba o popravilu je sestavljena iz naslednje vsebine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hole</b> Prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> je zaprl luknje v 3D-modelu.</li> <li>■ <b>Int</b> Prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> je izbrisal samozareze.</li> <li>■ <b>Shells</b> Prikazovalnik <b>CAD-Viewer</b> je združil več ločenih prostornin.</li> </ul>

Da se lahko datoteke STL uporabljajo v funkcijah krmiljenja, morajo shranjene datoteke STL izpolnjevati naslednje zahteve:






- Največ 20 000 trikotnikov
- Trikotna mreža ustvari zaprti ovoj

Več kot je uporabljenih trikotnikov v datoteki STL, večjo računsko zmogljivost potrebuje krmiljenje pri simulaciji.

### Funkcije za poenostavljeni model

Da bi zmanjšali število trikotnikov, lahko za poenostavljeni model določite dodatne nastavitve.

Prikazovalnik **CAD-Viewer** ponuja naslednje funkcije:

Simbol	Funkcija
	<p><b>Dovoljena poenostavitev</b></p> <p>S to funkcijo lahko poenostavite izhodni model za vneseno toleranco. Večja kot je vrednost, ki jo vnesete, večje je lahko odstopanje površin od izvira.</p>
	<p><b>Odstrani izvrtine &lt;= premer</b></p> <p>S to funkcije lahko do vnesenega premera odstranite vrtine in žepe iz izhodiščnega modela.</p>
	<p><b>Prikazana je samo optimirana koordinatna mreža.</b></p> <p>Krmiljenje prikazuje samo poenostavljen model.</p>
	<p><b>Izvirnik je prikazan</b></p> <p>Krmiljenje poenostavljen model prikazuje prekrit z originalno mrežno izhodiščne datoteke. S pomočjo te funkcije lahko ocenite odstopanja.</p>
	<p><b>Shrani</b></p> <p>S to funkcijo lahko poenostavljeni 3D-model z izvedenimi nastavitvami shranite kot datoteko STL.</p>

## Pozicioniranje 3D-modela za obdelavo hrbtne strani

Datoteko STL za obdelavo hrbtne strani pozicionirate na naslednji način:

- ▶ Izvozite simulirani obdelovanec kot datoteko STL

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



- ▶ Izberite način delovanja **Programiranje**



- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- ▶ Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.
- ▶ Izberite izvoženo datoteko STL
- ▶ Krmiljenje odpre datoteko STL v prikazovalniku **CAD-Viewer**.




- ▶ Izberite možnost **Izvor**
- ▶ Krmiljenje v oknu Pogled seznama prikaže informacije o položaju referenčne točke.
- ▶ Vnesite vrednost nove referenčne točke v območju **Izvor**, npr. **Z-40**
- ▶ Potrditev vnosa
- ▶ Usmerite koordinatni sistem v območju **PLANE SPATIAL SP\***, npr. **A+180** in **C+90**
- ▶ Potrditev vnosa



- ▶ Izberite možnost **3D-koord. mreža**
  - ▶ Krmiljenje odpre način **3D-koord. mreža** in poenostavi 3D-model s standardnimi nastavitvami.
  - ▶ Po potrebi 3D-model še dodatno poenostavite s funkcijami v načinu **3D-koord. mreža**
- Dodatne informacije:** "Funkcije za poenostavljeni model", Stran 477



- ▶ Izberite možnost **Shrani**
- ▶ Krmiljenje odpre meni **Določi ime datoteke za 3D-koord. mrežo.**
- ▶ Vnesite želeno ime
- ▶ Izberite možnost **Save**
- ▶ Krmiljenje shrani datoteko STL, ki je pozicionirana za obdelavo hrbtne strani.

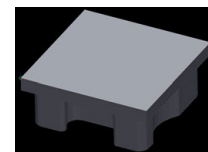

Rezultat lahko za obdelavo hrbtne strani vključite v funkciji **BLK FORM FILE**.

**Dodatne informacije:** "Določitev surovca: G30/G31", Stran 93

13

**Paleta**

## 13.1 Upravljanje palet

### Aplikacija



Upoštevajte priročnik za stroj!


Funkcija upravljanja palet je odvisna od stroja. V nadaljevanju je opisan standardni obseg funkcije.

Preglednice palet (.p) se uporabljajo pretežno v obdelovalnih centrih z menjalniki palet. Pri tem preglednice palet prikličejo različne palete (PAL), izbirno tudi vpenjala (FIX) in pripadajoče NC-programe (PGM). Preglednice palet aktivirajo vse določene referenčne točke in preglednice ničelnih točk.

Če nimate menjalnika palet, lahko s preglednicami palet NC-programe z različnimi referenčnimi točkami obdelate zaporedno le z enim zagonom **NC-zagon**.



Ime datoteke preglednice palet se mora vedno začeti s črko.

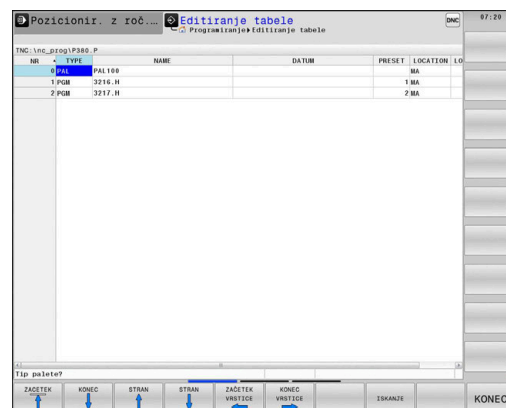

### Stolpci preglednice palet

Proizvajalec stroja določa prototip za preglednico palet, ki se samodejno odpre, ko namestite preglednico palet.

Prototip lahko vsebuje naslednje stolpce:

Stolpec	Pomen	Tip polja
NR	Krmiljenje samodejno ustvari vnos. Vnos je potreben za polje za vnos <b>Št. vrstice</b> funkcije <b>PR.NAPR. BLOK</b> .	Obvezno polje
TYPE	Krmiljenje razlikuje med naslednjimi vnosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PAL</b> paleta</li> <li>■ <b>FIX</b> vpenjalo</li> <li>■ <b>PGM</b> NC-program</li> </ul> Vnose izberete s pomočjo tipke <b>ENT</b> in puščičnih tipk ali prek gumba.	Obvezno polje
NAME	Ime datoteke Imena palet in vpenjal po potrebi določi proizvajalec stroja, imena NC-programov določite sami. Če NC-program ni shranjen v mapi preglednice palet, morate vnesti celotno pot.	Obvezno polje
DATUM	Ničelna točka Če preglednica ničelnih točk ni shranjena v mapi preglednice palet, morate vnesti celotno pot. Ničelne točke iz preglednice ničelnih točk v NC-programu aktivirate s pomočjo cikla <b>G53</b> .	Izbirno polje Vnos je potreben le pri uporabi preglednice ničelnih točk.
PRESET	Referenčna točka obdelovanca Vnesite številko referenčne točke obdelovanca.	Izbirno polje



Stolpec	Pomen	Tip polja
<b>LOCATION</b>	Mesto, na katerem je shranjena paleta Vnos <b>MA</b> označuje, da se v delovnem prostoru stroja nahaja paleta ali vpet obdelovanec, pripravljen za obdelovanje. Za vnos <b>MA</b> pritisnite tipko <b>ENT</b> . S tipko <b>BREZ ENT</b> lahko odstranite vnos in s tem prekličete obdelavo.	Izbirno polje Če je stolpec prisoten, je vnos nujno potreben.
<b>LOCK</b>	Vrstica je blokirana Če vnesete *, lahko vrstico iz preglednice palet izvzamete iz obdelave. Ko pritisnete tipko <b>ENT</b> , vrstico označite z *. S tipko <b>BREZ ENT</b> pa lahko blokado znova prekličete. Obdelavo lahko blokirate za posamezne NC-programe, vpenjala ali celotne palete. Obdelane ne bodo niti vrstice (npr. PGM) blokirane palete, ki niso blokirane.	Izbirno polje
<b>PALPRES</b>	Številka referenčne točke paleta	Izbirno polje Vnos je potreben le pri uporabi referenčnih točk palet.
<b>STANJE W</b>	Stanje obdelave	Izbirno polje Vnos je potreben le pri obdelavi, ki je usmerjena na orodje.
<b>NAČIN</b>	Način obdelave	Izbirno polje Vnos je potreben le pri obdelavi, ki je usmerjena na orodje.
<b>CTID</b>	Identifikacijska številka za ponovni vstop	Izbirno polje Vnos je potreben le pri obdelavi, ki je usmerjena na orodje.
<b>SP-X, SP-Y, SP-Z</b>	Varna višina v linearnih oseh X, Y in Z	Izbirno polje
<b>SP-A, SP-B, SP-C</b>	Varna višina v rotacijskih oseh A, B in C	Izbirno polje
<b>SP-U, SP-V, SP-W</b>	Varna višina v vzporednih oseh U, V in W	Izbirno polje
<b>DOC</b>	Komentar	Izbirno polje
<b>COUNT</b>	<b>Število postopkov</b> Za vrstice z vrsto <b>PAL</b> : trenutna dejanska vrednost za želeno vrednost števca palet, ki je določena v stolpcu <b>TARGET</b> Za vrstice z vrsto <b>PGM</b> : vrednost, za katero se poveča dejanska vrednost števca palet po izvedbi NC-programa	Izbirno polje
<b>TARGET</b>	<b>Skupno število obdelav</b> Želena vrednost za števec palet pri vrsticah z vrsto <b>PAL</b> Krmiljenje ponavlja NC-programe te palete, dokler ni dosežena zelena vrednost.	Izbirno polje



 
 

 

 

 

 







Stolpec **LOCATION** lahko odstranite, če uporabljate samo preglednice palet, pri katerih mora krmiljenje obdelati vse vrstice.

**Dodatne informacije:** "Dodajanje ali odstranjevanje stolpcev", Stran 483

**Preglednica palet: urejanje**

 Če ustvarite novo preglednico palet, je ta sprva prazna. S pomočjo gumba lahko dodajate in urejate vrstice.

Gumb	Funkcija za urejanje
	Izbira začetka preglednice
	Izbira konca preglednice
	Izbira prejšnje strani preglednice
	Izbira naslednje strani preglednice
	Vnos vrstice na koncu preglednice
	Brisanje vrstice na koncu preglednice
	Dodajanje več vrstic na koncu preglednice
	Kopiranje trenutne vrednosti
	Vnos kopirane vrednosti
	Izbira začetka vrstice
	Izbira konca vrstice
	Iskanje besedila ali vrednosti
	Razvrščanje ali skrivanje stolpcev preglednice
	Urejanje trenutnega polja
	Razvrščanje po vsebinah stolpcev
	Dodatne funkcije npr. Shranjevanje
	Odpiranje izbire poti datoteke

## Izbira preglednice palet

Preglednico palet lahko izberete ali na novo namestite na naslednji način:



- ▶ Preklopite v način delovanja **Programiranje** ali v način delovanja poteka programa



- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**

Če preglednice palet niso vidne:



- ▶ Pritisnite gumb **IZBOR TIPA**
- ▶ Pritisnite gumb **PRIK. Pritisnite PRIK. VSE**
- ▶ S puščičnimi tipkami izberite preglednico palet ali vnesite ime za novo preglednico palet (**.p**)



- ▶ Potrdite s tipko **ENT**



S tipko **Postavitev zaslona** preklaplajate med pogledom seznama in pogledom obrazca.

## Dodajanje ali odstranjevanje stolpcev

 


Ta funkcija je sproščena šele po vnosu številke ključa **555343**.

Ovisno od konfiguracije v novi preglednici palet niso prisotni vsi stolpci. Za npr. delo, ki je usmerjeno na orodje, potrebujete stolpec, ki ga morate najprej vnesti.

Za dodajanje stolpca v prazno preglednico palet, sledite spodnjim navodilom:

- ▶ Odprite preglednico palet



- ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**



- ▶ Pritisnite gumb **EDIT FORMAT**
- ▶ Krmiljenje odpre pojavno okno, kjer so navedeni vsi dostopni stolpci.



- ▶ S puščičnimi tipkami izberite zelen stolpec
- ▶ Pritisnite gumb **VNOS STOLPCA**



- ▶ Potrdite s tipko **ENT**

Z gumbom **BRISANJE STOLPCA** lahko stolpec ponovno odstranite.

## Osnove obdelave, usmerjene na orodje

### Uporaba



Upoštevajte priročnik za stroj!

Obdelava, usmerjena na orodje, je funkcija, ki je odvisna od stroja. V nadaljevanju je opisan standardni obseg funkcije.

Z obdelavo, usmerjeno na orodje, lahko tudi na stroju brez menjalnika palet skupaj obdelujete več obdelovancev in s tem prihranite čas pri zamenjavi orodja.

### Omejitev

#### NAPOTEK

##### Pozor, nevarnost kolizije!

Vse preglednice palet in NC-programe ni mogoče uporabljati za obdelavo, usmerjeno na orodje. Z obdelavo, usmerjeno na orodje, krmiljenje NC-programov ne izvaja več povezano, ampak jih razdeli na priklice orodij. Z razdelitvijo NC-programov lahko funkcije, ki niso bile ponastavljene (stanja stroja), delujejo na celoten program. S tem obstaja pri obdelavi nevarnost trka!

- ▶ Upoštevajte navedene omejitve
- ▶ Preglednice palet in NC-programe prilagodite obdelavi, usmerjeni na orodje
  - Programske informacije ponovno programirajte glede na vsako orodje in vsak NC-program (npr. **M3** ali **M4**)
  - Ponastavite posebne funkcije in dodatne funkcije pred vsakim orodjem v vsakem NC-programu (npr. **Vrtenje obdelovalne ravnine** ali **M138**)
- ▶ V načinu delovanja **Potek programa, posam. blok** previdno preverite preglednico palet s pripadajočimi NC-programi

Dovoljenje niso naslednje funkcije:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Zamenjava referenčne točke paleta

Pri naslednjih funkcijah je posebej pri ponovnem vstopu potrebna posebna previdnost:

- Spreminjanje stanj stroja z dodatnimi funkcijami (npr. M13)
- Pisanje v konfiguracijo (npr. WRITE KINEMATICS)
- Preklop območja premikanja
- Cikel **G62**
- Cikel **G800**
- Vrtenje obdelovalne ravnine

### Stolpci preglednice palet za obdelavo, usmerjeno na orodje

Če proizvajalec stroja ni konfiguriral drugače, potem za obdelavo, usmerjeno na orodje, dodatno potrebujete naslednje stolpce:

Stolpec	Pomen
<b>W-STATUS</b>	<p>Stanje obdelave določi napredek obdelave. Za neobdelan obdelovanec vnesite BLANK. Krmiljenje pri obdelavi ta vnos spremeni samodejno.</p> <p>Krmiljenje razlikuje med naslednjimi vnosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BLANK/brez vnosa: surovec, obdelava je potrebna</li> <li>■ INCOMPLETE: nepopolno obdelano, potrebna je dodatna obdelava</li> <li>■ ENDED: povsem obdelano, obdelava ni več potrebna</li> <li>■ EMPTY: prazno mesto, obdelava ni potrebna</li> <li>■ SKIP: preskok obdelave</li> </ul>
<b>METHOD</b>	<p>Navedba načina obdelave</p> <p>Obdelava, usmerjena na orodje, je mogoča tudi pri več vpenjanjih čez meje paleta, ne pa prek več palet.</p> <p>Krmiljenje razlikuje med naslednjimi vnosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WPO: usmerjenost na obdelovanec (standardno)</li> <li>■ TO: usmerjenost na orodje (prvi obdelovanec)</li> <li>■ CTO: usmerjenost na orodje (nadaljnji obdelovanci)</li> </ul>
<b>CTID</b>	<p>Krmiljenje samodejno ustvari identifikacijsko številko za ponovni vstop s premikom na niz.</p> <p>Če vnos izbrišete ali spremenite, potem ponovni vstop ni več mogoč.</p>
<b>SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W</b>	<p>Vnos za varno višino v prisotnih oseh je izbiren.</p> <p>Za osi lahko vnesete varnostne položaje. Krmilni sistem primakne te položaje samo takrat, ko jih proizvajalec stroja obdela v NC-makrih.</p>

## 13.2 Batch Process Manager (možnost št. 154)

### Uporaba



Upoštevajte priročnik za stroj!

Funkcija **Batch Process Manager** konfigurira in sprosti vaš proizvajalec stroja.

S **Batch Process Manager** je omogočeno načrtovanje naročil izdelave na orodnem stroju.

Načrtovane NC-programe shranite na seznam naročila. Seznam naročila se odpre v **Batch Process Manager**.

Prikazane bodo naslednje informacije:

- Ni napak v NC-programu
- Čas teka NC-programov
- Razpoložljivost orodij
- Časi potrebnih ročnih dejavnosti na stroju



Da pridobite vse informacije, morate sprostiti in vklopiti funkcijo preverjanja uporabe orodja!

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

### Osnove

**Batch Process Manager** vam je na voljo v naslednjih načinih delovanja:


- **Programiranje**
- **Potek programa, posam. blok**
- **Potek programa, po blokih**

V načinu delovanja **Programiranje** lahko ustvarite in spremenite seznam naročila.

V načinih delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih** je izveden seznam naročila. Sprememba je možna samo pogojno.

### Prikaz na zaslону

Če možnost **Batch Process Manager** odprete v načinu delovanja **Programiranje**, vam je na voljo naslednja postavitev zaslona:

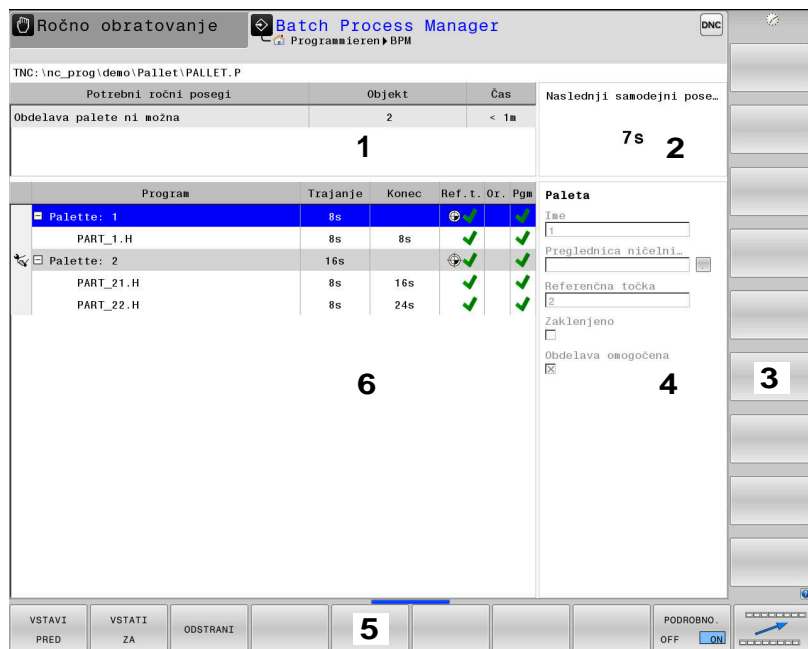





- 1 Prikazuje vse potrebne ročne posege
- 2 Prikazuje naslednji ročni poseg
- 3 Po potrebi prikazuje trenutne gumbе proizvajalca stroja
- 4 Prikazuje vnose modro označene vrstice, ki jih je mogoče spremeniti
- 5 Prikazuje aktualne gumbе
- 6 Prikazuje seznam naročila

### Stolpci seznama naročila

Stolpec	Pomen
Ni imena stolpca	Stanje funkcije <b>Paleta</b> , <b>Vpenjanje</b> ali <b>Program</b>
<b>Program</b>	Ime ali pot funkcije <b>Paleta</b> , <b>Vpenjanje</b> ali <b>Program</b>
<b>Trajanje</b>	Čas delovanja v sekundah Stolpec bo prikazan samo na 19-palčnem zaslonu.
<b>Konec</b>	Konec časa teka <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas v možnosti <b>Programiranje</b></li> <li>■ Dejanski čas v načinu <b>Potek programa</b>, <b>posam. blok</b> in <b>Potek programa, po blokih</b></li> </ul>
<b>Ref. točka</b>	Stanje referenčen točke obdelovanca
<b>Or.</b>	Stanje uporabljenih orodij
<b>Pgm</b>	Stanje NC-programa
<b>Sis.</b>	Stanje obdelave


V prvem stolpcu je s pomočjo ikon prikazano stanje funkcije **Paleta**, **Vpenjanje** in **Program**.

Ikone pomenijo naslednje:

Ikona	Pomen
	Funkcija <b>Paleta</b> , <b>Vpenjanje</b> ali <b>Program</b> je blokirana
	Funkcija <b>Paleta</b> ali <b>Vpenjanje</b> ni sproščena za obdelavo
	Ta vrstica se ravnokar izvaja v funkciji <b>Potek programa, posam. blok</b> ali <b>Potek programa, po blokih</b> in je ni mogoče urejati
	V tej vrstici se izvede ročna prekinitve programa








V stolpcu **Program** je s pomočjo ikone prikazan način obdelave.

Ikone pomenijo naslednje:

Ikona	Pomen
Brez ikone	Obdelava, usmerjena na obdelovanec
	Obdelava, usmerjena na orodje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Začetek</li> <li>■ Konec</li> </ul>

V stolpcih **Ref. toč.**, **Or.** in **Pgm** je stanje prikazano s pomočjo ikon.

Ikone pomenijo naslednje:

Ikona	Pomen
	Preverjanje je zaključeno
	Preverjanje je zaključeno Simulacija programa z aktivnim <b>Dinamični protikolizijski nadzor DCM</b> (možnost #40)
	Preverjanje neuspešno, npr. življenjska doba orodja je potekla, nevarnost trka
	Preverjanje še ni zaključeno
	Zgradba programa ni pravilna, npr. paleta ne vsebuje podrejenih programov
	Referenčna točka obdelovanca je določena
	Preverite vnos Referenčno točko obdelovanca lahko dodelite paleti ali vsem podrejenim NC-programom.





Napotki za upravljanje:

- V načinu delovanja **Programiranje** je stolpec **Orod.** vedno prazen, saj krmiljenje stanje preveri šele v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih**.
- Če funkcija preverjanja uporabe orodja na vašem stroju ni sproščena ali vklopljena, potem v stolpcu **Pgm** ni prikazana nobena ikona

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

V stolpcih **Stan.** je stanje obdelave prikazano s pomočjo ikon.

Ikone pomenijo naslednje:

Ikona	Pomen
	Surovec, obdelava potrebna
	Nepopolno obdelano, potrebna je dodatna obdelava
	Povsem obdelano, obdelava ni več potrebna
	Preskok obdelave



Napotki za upravljanje:

- Stanje obdelave bo med obdelavo samodejno prilagojeno
- Samo, če je v preglednici palet prisoten stolpec **W-STATUS**, je stolpec **Sts** viden v možnosti **Batch Process Manager**

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## Odpiranje Batch Process Manager



Upoštevajte priročnik za stroj!

S strojnimi parametri **standardEditor** (št. 102902) vaš proizvajalec stroja določi, kateri standardni editor uporablja krmiljenje.

### Način delovanja Programiranje

Če krmiljenje preglednice palet (.p) v možnosti Batch Process Manager ne odpre kot seznam naročila, izvedite naslednji postopek:

 
- ▶ Izberite želen seznam naročila



- ▶ Preklopite med orodnimi vrsticami



- ▶ Pritisnite gumb **DODATNE FUNKCIJE**




- ▶ Pritisnite gumb **IZBIRA EDITORJA**
- ▶ Krmiljenje odpre pojavno okno **Izbira editorja**.



- ▶ Izberite **EDITOR BPM**



 - ▶ Potrdite s tipko **ENT**



- ▶ Namesto tega pritisnite gumb **V redu**
- ▶ Krmiljenje odpre seznam naročila v **Batch Process Manager**.

### Način delovanja Potek programa, posam. blok in Potek programa, po blokih

Če krmiljenje preglednice palet (.p) v možnosti Batch Process Manager ne odpre kot seznam naročila, izvedite naslednji postopek:



- ▶ Pritisnite tipko **Postavitev zaslona**



- ▶ Pritisnite tipko **BPM**
- ▶ Krmiljenje odpre seznam naročila v **Batch Process Manager**.




 

 

 

 
 
 

### Gumbi

V ta namen sta na voljo dva gumba:



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja lahko konfigurira lastne gumbе.

Gumb	Funkcija
	Odpiranje ali zapiranje drevesne strukture
	Urejanje odprtega seznama naročila
	Prikaže gumb <b>VSTAVI PRED, VSTATI ZA</b> in <b>ODSTRANI</b>
	Premikanje vrstice
	Označevanje vrstice

Gumb	Funkcija
	Prekliči oznako
	Pred položaj kazalca vnesite novo funkcijo <b>Paleta, Vpenjanje</b> ali <b>Program</b>
	Po položaju kazalca vnesite novo funkcijo <b>Paleta, Vpenjanje</b> ali <b>Program</b>
	Brisanje vrstice ali sklopa
	Zamenjava aktivnega okna
	Izberite morebitne vnose iz pojavnega okna
	Stanje obdelave ponastavite na surovec
	Izberite obdelavo, usmerjeno na obdelovanec ali orodje
	Izvedite preverjanje glede trkov (možnost št. 40) <b>Dodatne informacije:</b> "Dinamičen protikolizijski nadzor (možnost št. 40)", Stran 340
	Prekinite preverjanje glede trkov (možnost št. 40)
	Odpiranje ali zapiranje potrebnih ročnih posegov
	Odprite razširjeno upravljanje orodij
	Prekinitev obdelave



Napotki za upravljanje:

- Gumba **UPR. ORODJA, PREVER. TRKOV, PREKINI TRKOV** in **INTERNI STOP** so prisotni samo v načinoma delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih**.
- Če je v preglednici palet prisoten stolpec **STANJE W**, vam je na voljo gumb **PONASTAVI**.
- Če so v preglednici palet prisotni stolpci **W-STATUS, METHOD** in **CTID**, vam je na voljo gumb **OBDEL. NAČIN**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## Nameščanje seznama naročila

Nov seznam naročila lahko ustvarite samo v upravljanju datotek.



Ime datoteke seznama naročila se mora vedno začeti s črko.



- ▶ Pritisnite tipko **Programiranje**



- ▶ Pritisnite tipko **PGM MGT**
- > Krmiljenje odpre upravljanje podatkov.



- ▶ Pritisnite gumb **NOVA DATOTEKA**



- ▶ Vnesite ime datoteke skupaj s končnico (.p)
- ▶ Potrdite s tipko **ENT**
- > Krmiljenje odpre prazen seznam naročila v **Batch Process Manager**.



 
- ▶ Pritisnite gumb **VSTAVI/ODSTRANI**



- ▶ Pritisnite gumb **VSTATI ZA**
- > Krmiljenje na desni strani prikaže različne vrste.
- ▶ Izberite želeno vrsto
  - **Paleta**
  - **Vpenjanje**
  - **Program**
- > Krmiljenje v prazno vrstico vnese seznam naročila.
- > Krmiljenje na desni strani prikaže izbrano vrsto.
- ▶ Določanje vnosa
  - **Ime:** neposredno vnesite ime oz. če je že prisotno, ga izberite s pomočjo pojavnega okna
  - **Preglednica ničelnih točk:** po potrebi neposredno vnesite preglednico ničelnih točk ali jo izberite s pomočjo pojavnega okna
  - **Referenčna točka:** po potrebi neposredno vnesite referenčno točko obdelovanca
  - **Zaklenjeno:** izbrana vrstica bo izvzeta iz obdelave
  - **Obdelava omogočena:** izbrana vrstica je sproščena za obdelavo
- ▶ Vnose potrdite s tipko **ENT**



- ▶ Po potrebi ponovite korake



- ▶ Pritisnite gumb **EDITIR.**

## Spreminjanje seznama naročila

Seznam naročila lahko spremenite v načinih delovanja **Programiranje**, **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih**.



Napotki za upravljanje:

- Če je seznam naročila izbran v načinih delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih**, potem seznama naročila ni mogoče spremeniti v načinu delovanja **Programiranje**.
- Sprememba seznama naročila med obdelavo je možna samo pogojno, saj krmiljenje določi zaščiteno območje.
- NC-programi v zaščitenem območju so prikazani v svetlo sivi barvi.
- Sprememba seznama naročila stanje Preverjanje glede trkov je zaključeno ✓ nastavi nazaj na stanje Preverjanje je zaključeno ✓.

V **Batch Process Manager** vrstico seznama naročila spremenite na naslednji način:

- ▶ Odprite zelen seznam naročila



- ▶ Pritisnite gumb **EDITIR.**



- ▶ Kazalec postavite na zeleno vrstico, npr. **Paleta**
- > Krmiljenje izbrano vrstico prikazuje v modri barvi.
- > Krmiljenje na desni strani prikaže vnose, ki jih je mogoče spremeniti.



- ▶ Po potrebi pritisnite gumb **Menjava OKNA**
- > Krmiljenje zamenja aktivno okno.
- ▶ Spremenite lahko naslednje vnose:

- **Ime**
- **Preglednica ničelnih točk**
- **Referenčna točka**
- **Zaklenjeno**
- **Obdelava omogočena**



- ▶ Spremenjene vnose potrdite s tipko **ENT**
- > Krmiljenje prevzame spremembe.



- ▶ Pritisnite gumb **EDITIR.**

V **Batch Process Manager** vrstico seznama naročila premaknete na naslednji način:

- ▶ Odprite zelen seznam naročila



 
- ▶ Pritisnite gumb **EDITIR.**



- ▶ Kazalec postavite na zeleno vrstico, npr. **Program**
- ▶ Krmiljenje izbrano vrstico prikazuje v modri barvi.



- ▶ Pritisnite gumb **ZAMIK**



- ▶ Pritisnite gumb **OZNAČEV.**
- ▶ Krmiljenje označi vrstico, na kateri se nahaja kazalec.



- ▶ Kazalec postavite na zeleni položaj
- ▶ Ko se kazalec nahaja na primernem položaju, potem krmiljenje prikaže gumba **VSTAVI PRED** in **VSTATI ZA.**



- ▶ Pritisnite gumb **VSTAVI PRED**
- ▶ Krmiljenje vrstico vstavi na drugem položaju.



- ▶ Pritisnite gumb **NAZAJ**



- ▶ Pritisnite gumb **EDITIR.**

14

**Struženje**

## 14.1 Struženje z rezkalnimi stroji (možnost št. 50)

### Uvod

Ovisno od stroja in kinematike lahko na rezkalnih strojih izvajate tako rezkanje kot struženje. Na ta način lahko obdelovance v celoti obdelate na enem stroju, tudi ko je potrebno zahtevnejše rezkanje in struženje.

Pri struženju je orodje v fiksnem položaju, medtem ko se vrtljiva miza in vpet obdelovanec vrtita.

Struženje je glede na smer obdelave in nalogo razdeljeno na različne postopke izdelave, npr.:

- Vzdolžno struženje
- Čelno struženje
- Struženje utorov
- Struženje navojev



Krmiljenje ponuja več ciklov za različne postopke izdelave.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

Na krmiljenju lahko znotraj NC-programa preprosto preklapljate med rezkanjem in struženjem. Med struženjem ima vrtljiva miza funkcijo delovnega vretena in rezkalno vreteno z orodjem miruje. Na ta način nastanejo rotacijsko simetrične konture. Referenčna točka obdelovanca mora biti pri tem v središču delovnega vretena.

Pri upravljanju stružnih orodij so potrebni drugačni geometrijski opisi kot pri rezkalnih in vrtalnih orodjih. Zato krmiljenje za izvedbo popravka polmera rezalnega roba npr. potrebuje definicijo polmera rezalnega roba. Krmiljenje ponuja posebno preglednico orodij za stružna orodja. V upravljanju orodij krmiljenje prikazuje samo potrebne podatke o orodju za trenutno vrsto orodja.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Za obdelovanje so na voljo različni cikli. Cikle lahko uporabljate tudi z dodatno nastavljenimi rotacijskimi osmi.

**Dodatne informacije:** "Nastavljeno struženje", Stran 508

### Koordinatna ravnina struženja

Razporeditev osi je pri struženju določena tako, da koordinate X opisujejo premer obdelovanca, koordinate Z pa vzdolžne položaje.

Programiranje je tako vedno izvedeno v obdelovalni ravnini **ZX**. Od posamezne strojne kinematike, ki jo določi proizvajalec stroja, je odvisno, katere strojne osi bodo uporabljene za dejanske premike. Zato so NC-programi s funkcijami struženja v glavnem zamenljivi in niso odvisni od vrste stroja.

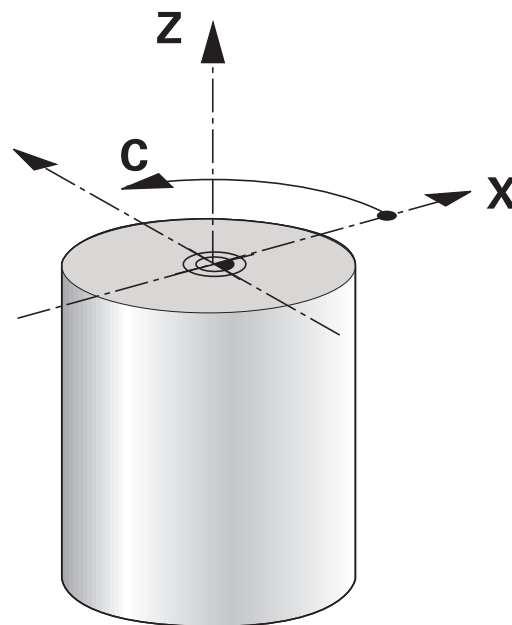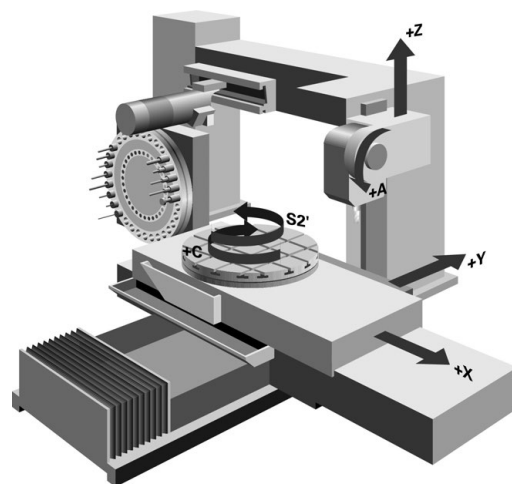



## Popravek polmera rezalnega roba SRK



Stružna orodja imajo na konici orodja rezalni polmer (**RS**). Zaradi tega nastajajo pri obdelovanju stožcev, posnetih robov in polmerov na konturi popačenja, ker se programirani premiki nanašajo na teoretično konico rezila. SRK preprečuje odstopanja, ki pri tem nastajajo.

Krmiljenje določi teoretično konico rezila iz najdaljših izmerjenih vrednosti **ZL**, **XL** in **YL**.

Pri cikličnem struženju samodejno izvede popravek rezalnega polmera. V posameznih nizih premikanja in znotraj programiranih kontur aktivirajte SRK s funkcijo **G41** ali **G42**.

Krmiljenje preveri rezalno geometrijo glede na kot konice **P-ANGLE** in nastavitveni kot **T-ANGLE**. Med ciklom krmiljenja obdela konturne elemente samo toliko, kot je to mogoče s posameznim orodjem.

Če pride do ostajanja odvečnega materiala zaradi kota stranskih rezil, krmiljenje odda opozorilo. S strojnimi parametri **suppressResMatWar** (št. 201010) lahko preključite opozorilo.

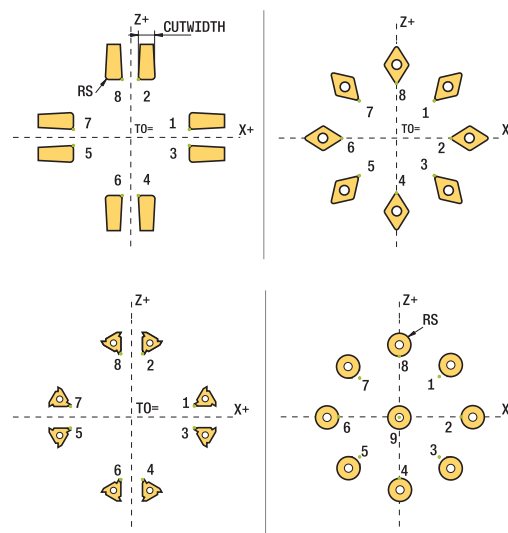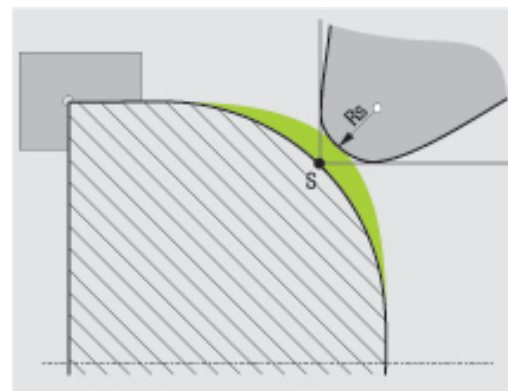

Napotki za programiranje:

- Pri nevtralnem položaju rezila (**TO=2;4;6;8**) smer popravka polmera ni jasna. V takšnih primerih je SRK možen samo znotraj obdelovalnih ciklov.


Popravek polmera rezalnega roba je prav tako možen pri nastavljeni obdelavi.

Aktivne dodatne funkcije pri tem omejujejo možnosti:

- S funkcijo **M128** je popravek polmera rezalnega roba možen izključno v povezavi z obdelovalnimi cikli
- S funkcijo **M144** ali **FUNCTION TCPM** z možnostjo **REFPNT TIP-CENTER** je popravek polmera rezalnega roba dodatno možen z vsemi nizi premikanja, npr. z **G41/G42**

## Teoretična konica orodja

Teoretična konica orodja deluje v koordinatnem sistemu orodja. Ko nastavite orodje, se položaj konice orodja vrti z orodjem.

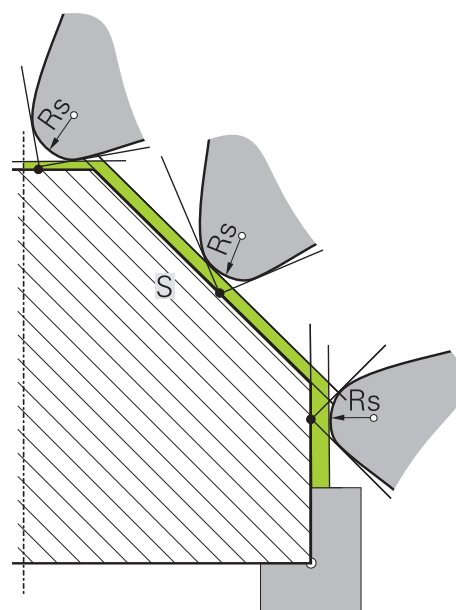


### Virtualna konica orodja

Virtualno konico orodja aktivirate s funkcijo **FUNCTION TCPM** in izbiro **REFPNT TIP-CENTER**. Predpogoj za izračun virtualne konice orodja so pravilni podatki orodja.

Virtualna konica orodja deluje v koordinatnem sistemu obdelovanca. Ko nastavite orodje, ostane virtualna konica enaka, dokler ima orodje še vedno isto usmeritev orodja **TO**. Krmiljenje samodejno preklopi prikaz stanja **TO** in s tem tudi virtualno konico orodja, če orodje npr. zapusti območje kota, ki je v veljavi za **TO 1**.

Virtualna konica orodja omogoča, da lahko nastavljene vzdolžne in planarne obdelave, vzporedne z osjo, izvajate tudi brez popravka polmera in v skladu s konturo.

**Dodatne informacije:** "Simultano struženje", Stran 510

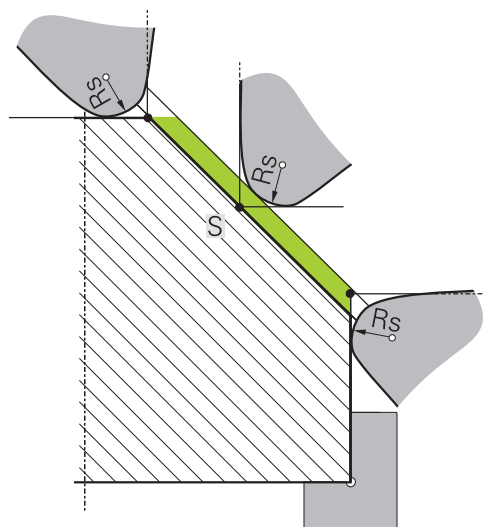

## 14.2 Osnovne funkcije (možnost št. 50)

### Preklop med rezkanjem in struženjem




Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja konfigurira in sprosti struženje ter preklop načinov obdelave.

Za preklop med rezkanjem in struženjem morate preklopiti na ustrezn način.

Za preklop med načinoma obdelovanja uporabite NC-funkciji **FUNKCIJE PROGRAMA VRTENJE** in **FUNKCIJE PROGRAMA REZKANJE**.

Ko je način struženja aktiven, krmiljenje na prikazu stanja prikazuje simbol.

Simbol	Način obdelovanja
	Aktiven je način struženja: <b>FUNKCIJE PROGRAMA-VRTENJE</b>
brez simbola	Aktiven je način rezkanja: <b>FUNKCIJE PROGRAMA-REZKANJE</b>

Pri preklopu načina obdelovanja krmiljenje izvede makro, ki pripravi strojne nastavitve za posamezni način obdelave. Z NC-funkcijama **FUNKCIJE PROGRAMA VRTENJE** in **FUNKCIJE PROGRAMA REZKANJE** aktivirate kinematiko stroja, ki jo je proizvajalec stroja definiral in shranil v makru.

### OPOZORILO

#### Pozor! Nevarnost za upravljavca in stroj.

Pri struženju se npr. zaradi visokega števila vrtljajev ter težkih in neuravnoveženih obdelovancev pojavijo zelo visoke fizikalne sile. Pri napačnih obdelovalnih parametrih, neupoštevanju neuravnoveženosti ali napačni vpetosti obstaja med obdelavo povišano tveganje za nesreče!

- ▶ Obdelovanec vpnite v središče vretena
- ▶ Varno vpnite obdelovanec
- ▶ Programirajte nizko število vrtljajev (po potrebi ga povišajte)
- ▶ Omejite število vrtljajev (po potrebi povišajte)
- ▶ Odstranite neuravnoveženost (umerite)



Napotki za programiranje:



 
- Če sta funkciji **obračanje ovdelov. ravni** ali **TCPM** aktivni, potem načina obdelave ne morete preklopiti.
- Pri struženju razen zanika ničelne točke niso dovoljeni cikli za preračunavanje koordinat.
- Usmeritev vretena orodja (kot vretena) je odvisna od smeri obdelave. Pri zunanjih obdelavah je rezilo orodja usmerjeno v središče delovnega vretena. Pri notranjih obdelavah je orodje usmerjeno stran od središča delovnega vretena.
- Sprememba smeri obdelave (zunanja in notranja obdelava) zahteva prilagoditev smeri vrtenja vretena.
- Pri struženju se morata rezilo orodja in središče delovnega vretena nahajati na isti višini. Zaradi tega mora biti pri struženju orodje predpozicionirano na koordinati Y središča delovnega vretena.
- S pomočjo M138 lahko izberete udeležene rotacijske osi za M128 in TCPM.




Napotki za upravljanje:

- Pri načinu struženja mora biti referenčna točka v središču delovnega vretena.
- V načinu struženja so na prikazu položaja osi X prikazane vrednosti premera. Krmiljenje potem prikaže dodaten simbol premera.
- Pri struženju deluje potenciometer vretena za delovno vreteno (vrtljivo mizo).
- Pri struženju lahko uporabite vse ročne funkcije tipalnega sistema, razen **Tipanje ravnine** in **Tipanje presečišča**. Pri struženju se merilne vrednosti osi X skladajo z vrednostmi premera.
- Za definiranje funkcij struženja lahko uporabite tudi funkcijo smartSelect.  
**Dodatne informacije:** "Pregled posebnih funkcij", Stran 336
- V načinu struženja transformacije **SPA, SPB** in **SPC** iz preglednice referenčnih točk niso dovoljene. Če aktivirate eno od omenjenih transformacij, prikaže krmiljenje med izvajanjem NC-programa v načinu struženja sporočilo o napaki **Transformacija ni mogoča**.

### Vnos načina obdelave

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE RPOGRAMA**
-  ▶ Funkcija za način obdelave: pritisnite gumb **VRTENJE** (struženje) ali gumb **REZKANJE** (rezkanje)

Če je proizvajalec stroja omogočil izbiro kinematike, sledite naslednjemu postopku:

-  ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE KINEMATIKO**
- ▶ Izberite kinematiko


### Primer

N110 FUNCTION MODE TURN "AC_TABLE"*	Aktivacija struženja
N120 FUNCTION MODE TURN*	Aktivacija struženja
N130 FUNCTION MODE MILL "B_HEAD"*	Aktivacija rezkanja

### Grafični prikaz struženja

Struženje lahko simulirate samo v načinu **Programski test**. Pogoj za to je definicija surovca, primerna za struženje, in možnost št. 20.

**i** S pomočjo grafične simulacije ugotovljeni časi obdelave se ne skladajo z dejanskimi časi obdelave. Razlog za to je pri kombiniranem rezkanju in struženju med drugim tudi preklon načinov obdelave.

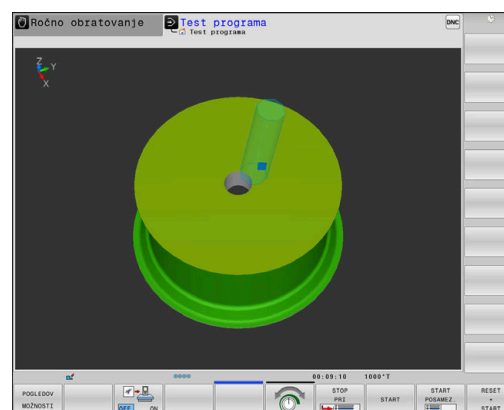


### Grafični prikaz v načinu Programiranje

V načinu **Programiranje** lahko struženje grafično simulirate s črtno grafiko. Za prikaz postopkovnih premikov v načinu **Programiranje** z gumbi preklopite pogled.

**Dodatne informacije:** "Ustvarjanje programirne grafike za obstoječi NC-program", Stran 203

Standardna razporeditev osi je pri struženju določena tako, da X-koordinata opisuje premer obdelovanca, Z-koordinata pa vzdolžne položaje.

Tudi če struženje izvajate v dvodimenzionalni ravnini (koordinati X in Z), morate pri določanju pravokotnega surovca programirati vrednosti Y.

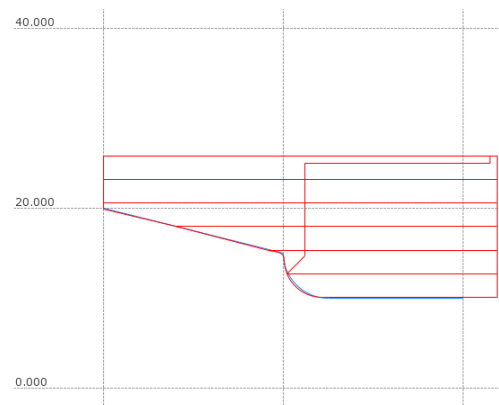

**Primer: pravokotni surovec**

<b>%LT 200 G71 *</b>	
<b>N10 G30 G18 X+0 Y-1 Z-50*</b>	Definicija surovca za grafično simulacijo obdelave
<b>N20 G31 G90 X+87 Y+1 Z+2*</b>	
<b>N30 T301*</b>	Priklic orodja
<b>N40 G00 G40 G90 Z+250*</b>	Odmik orodja na osi vretena s hitrim tekom
<b>N50 FUNCTION MODE TURN*</b>	Aktiviranje načina struženja

## Programiranje števila vrtljajev



Upoštevajte priročnik za stroj!

Če delate z nespremenljivo rezalno hitrostjo, izbrana hitrostna stopnja omeji možen razpon vrtilne frekvence. Katere hitrostne stopnje so mogoče, je odvisno od vašega stroja.

Pri struženju lahko delate tako z nespremenljivo vrtilno frekvenco kot z nespremenljivo hitrostjo rezanja.

Če delate z nespremenljivo rezalno hitrostjo **VCONST:ON**, krmiljenje spremeni število vrtljajev glede na razdaljo rezila orodja od sredine delovnega vretena. Pri pozicioniranju v smeri središča vrtenja krmiljenje zviša število vrtljajev mize, pri premikih iz središča vrtenja pa jo zniža.

Pri obdelovanju z nespremenljivo vrtilno frekvenco **VCONST:Off** vrtilna frekvenca ni odvisna od položaja orodja.

Za določitev števila vrtljajev uporabite funkcijo **FUNCTION TURNDATA SPIN**. V krmiljenju so za to na voljo naslednji elementi za vnos:

- VCONST: vklop/izklop nespremenljive rezalne hitrosti (izbirno)
- VC: rezalna hitrost (izbirno)
- S: nazivno število vrtljajev, ko ni aktivna konstantna hitrost reza (izbirno)
- S MAX: najvišje število vrtljajev pri konstantni hitrosti reza (izbirno), ki ga ponastavite z S MAX 0
- GEARRANGE: hitrostna stopnja za delovno vreteno (izbirno)


### Definiranje števila vrtljajev



Cikel **G800** pri izsredinskem struženju določa največje število vrtljajev. Programirano omejitev števila vrtljajev vretena krmiljenje ponovno vzpostavi po izsredinskem struženju.

Za ponastavitev omejitve števila vrtljajev programirajte funkcijo **FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX0**.

Če se ne doseže največje število vrtljajev, prikaže krmilni sistem v prikazu stanja **S MAX** namesto **S**.

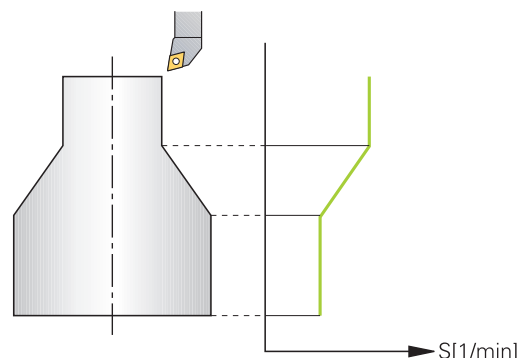

### Primer

N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100 GEARRANGE:2*	Določitev nespremenljive rezalne hitrosti pri hitrostni stopnji 2
N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550*	Določitev nespremenljivega števila vrtljajev
...	

## Hitrost pomikanja

Pri struženju so pomiki pogosto navedeni kot milimetri na vrtljaj. Tako krmiljenje pri vsakem vrtljaju vretena premakne orodje za določeno vrednost. Na ta način je pomik pri podajanju orodja, ki iz tega izhaja, odvisen od števila vrtljajev delovnega vretena. Pri visokih številih vrtljajev krmiljenje poveča pomik, pri nizkih številih vrtljajev pa ga zmanjša. Zato lahko pri nespremenljivi rezalni globini uporabljate nespremenljivo drobilno moč in dosežete nespremenljivo rezalno debelino.




Stalnih rezalnih hitrosti (**VCONST: ON**) pri številnih struženjih ni mogoče ohraniti, saj bo prej doseženo največje število vrtljajev vretena. S strojnim parametrom **facMinFeedTurnSMAX** (št. 201009) določite vedenje krmiljenja, ko je doseženo največje število vrtljajev.

Krmiljenje privzeto interpretira programirani pomik v milimetrih na minuto (mm/min). Če želite pomik določiti v milimetrih na vrtljaj (mm/1), morate programirati **M136**. Krmiljenje nato interpretira vse naslednje vnose pomika v mm/1, dokler **M136** znova ne prekličete.

Funkcija **M136** deluje načinovno na začetku niza in jo lahko znova prekličete z **M137**.

### Primer

<b>%LT 200 G71 *</b>	
<b>N40 G00 G40 G90 X+102 Z+2*</b>	Premik v hitrem teku
...	
<b>N30 G01 X+87 F200*</b>	Premik s pomikom za 200 mm/min
<b>N40 M136*</b>	Pomik v milimetrih na vrtljaj
<b>N50 G01 X+154 F0.2*</b>	Premik s pomikom za 0,2 mm/1
...	

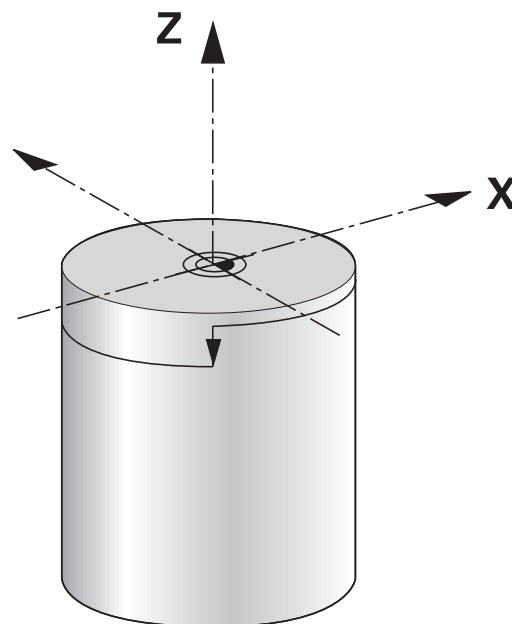



## 14.3 Programske funkcije za struženje (možnost št. 50)

### Popravek orodja v NC-programu

S funkcijo **FUNCTION TURNDATA CORR** definirate dodatne vrednosti popravka za aktivno orodje. V **FUNCTION TURNDATA CORR** lahko vnesete delta vrednosti za dolžine orodja v X-smeri **DXL** in Z-smeri **DZL**. Vrednosti popravka se prištejejo k vrednostim popravka iz preglednice stružnih orodij.

S funkcijo **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** lahko z **DRS** določite nadmero rezalnega polmera. S tem lahko programirate ekvidistančno nadmero konture. Pri vbodnem orodju lahko z **DCW** popravite širino vboda.

**FUNKCIJA POPR. PODATKOV ROTACIJE** vedno velja za aktivno orodje. S ponovnim priklicem orodja z nizom **T** popravek znova deaktivirate. Ko NC-program zapustite (npr. PGM MGT), krmiljenje samodejno ponastavi vrednosti popravka.

Pri vnosu funkcije **FUNCTION TURNDATA CORR** z gumbi določite način delovanja popravka orodja:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: Popravek orodja deluje v koordinatnem sistemu orodja
- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**: Popravek orodja deluje v koordinatnem sistemu obdelovanca



Popravek orodja **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** vedno deluje v koordinatnem sistemu orodja, tj. tudi med nastavljenim obdelovanjem.



Pri interpolacijski rotaciji funkciji **FUNCTION TURNDATA CORR** in **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** nimata učinka. Če želite v ciklu **G292 IPO. VR TENJE ZA KON.** konfigurirati stružno orodje, morate to izvesti v ciklu ali preglednici orodij.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

### Določite popravka orodja

Za določanje popravka orodja upoštevajte naslednji postopek:

SPEC  
FCT

- ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**

FUNKCIJE  
PROGRAMA  
VRTENJE

- ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE VR TENJE**

FUNCTION  
TURNDATA

- ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA  
CORR

- ▶ Pritisnite gumb **TURNDATA CORR**



Namesto popravka orodja z možnostjo **TURNDATA CORR** lahko delate s korekcijskimi preglednicami.

**Dodatne informacije:** "Korekcijska preglednica", Stran 363

### Primer

N210 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05\*

...

## Sledenje surovca TURNDATA BLANK


S funkcijo **TURNDATA BLANK** lahko uporabljate sledenje surovca.

Krmiljenje s sledenjem surovca prepozna že obdelane dele in nastavi vse poti premikanja in speljevanja skladno s potrebami posamezne obdelave. S tem se preprečijo zračni rezi in se občutno skrajša čas obdelave.

S funkcijo **TURNDATA BLANK** priključete opis konture, ki ga krmiljenje uporabi kot surovec s sledenjem.

Sledenje surovca je učinkovito izključno v povezavi s cikli grobega rezkanja. Pri ciklih finega rezkanja krmiljenje vedno obdelata celotno konturo, npr. da kontura ne kaže nobenega zamika.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

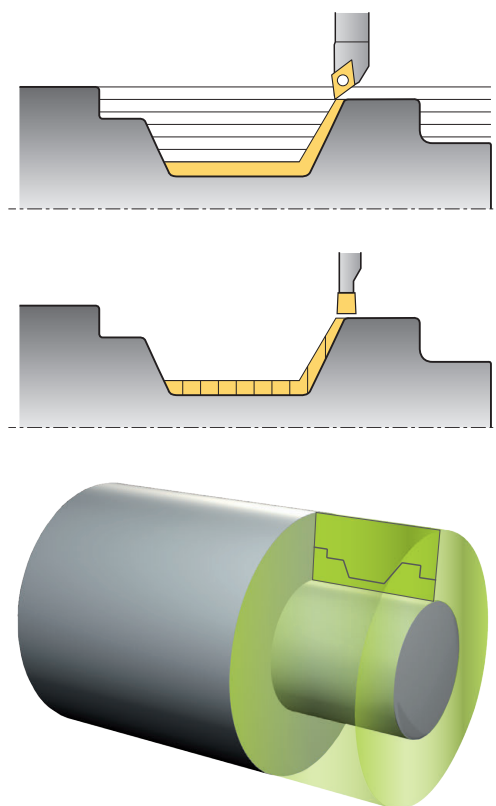

Napotki za programiranje:

- Sledenje surovca je na voljo samo v obdelavi cikla pri struženju (**FUNCTION MODE TURN**).
- Pri sledenju surovca je treba za surovec določiti zaprto konturo (začetni položaj = končni položaj). Surovec ustreza preseku rotacijsko simetričnega telesa.

## NAPOTEK

### Pozor, nevarnost trka!

Krmiljenje s sledenjem surovca optimizira območja obdelave in premike za primik. Krmiljenje prilagodi primike in odmike posameznim surovcem, obdelovanim s sledenjem. Če območja končnega izdelka segajo čez surovec, lahko pride do poškodb obdelovanca in orodja.

- ▶ Definirajte surovec, večji od končnega izdelka

Funkcijo **TURNDATA BLANK** definirajte tako, da upoštevate naslednji postopek:

- SPEC FCT** ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
- FUNKCIJE PROGRAMA VRTENJE** ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE VRTENJE**
- FUNCTION TURNDATA** ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJA PODATKOV ROTACIJE**.
- TURNDATA BLANK** ▶ Pritisnite gumb **PRAZNI PODATKI VRTENJA**.  
▶ Pritisnite gumb izbranega priklica konture



 


Za priklic opisa konture imate na voljo naslednje možnosti:

Gumb	Funkcija
BLANK <FILE>	Opis konture v zunanem NC-programu Priklic z imenom datoteke
BLANK <FILE>=QS	Opis konture v zunanem NC-programu Priklic s parametrom niza

Gumb	Funkcija
BLANK LBL NR	Opis konture v podprogramu Priklic s številko oznake
BLANK LBL NAME	Opis konture v podprogramu Priklic z imenom oznake
BLANK LBL QS	Opis konture v podprogramu Priklic s parametrom niza

### Izklop sledenja surovca

Sledenje surovca izklopite tako, da upoštevate naslednji postopek:

-  ▶ Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE VRTENJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJA PODATKOV ROTACIJE.**
-  ▶ Pritisnite gumb **PRAZNI PODATKI VRTENJA.**
-  ▶ Pritisnite gumb **BLANK OFF**


### Nastavljeno struženje

Za obdelovanje bo morda treba vrtljive osi premakniti v določen položaj. To bo npr. potrebno, kadar bo zaradi geometrije orodja konturne elemente mogoče obdelati samo v določenem položaju.

Krmiljenje ponuja naslednje možnosti, nastavljene za obdelavo:

- **M144**
- **M128**
- **FUNCTION TCPM z REFNT TIP-CENTER**
- Cikel **G800 PRILAG.SIST.VRTENJA**  
**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

Če cikle struženja izvajate s funkcijo **M144**, **FUNCTION TCPM** ali **M128**, se koti orodja spremenijo glede na konturo. Krmiljenje samodejno upošteva to spremembo in na ta način nadzira tudi obdelavo v nastavljenem stanju.

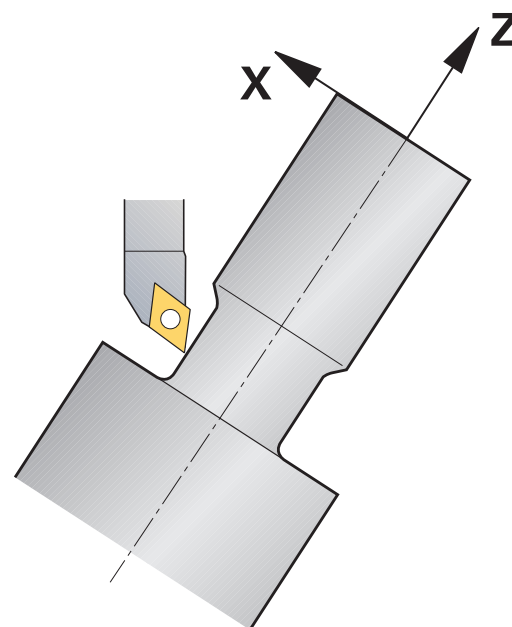

Napotki za programiranje:

- Navojni cikli so pri nastavljeni obdelavi možni samo pod pravokotnimi naklonskimi koti (+90° in -90°).
- Popravek orodja **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** vedno deluje v koordinatnem sistemu orodja, tj. tudi med nastavljenim obdelovanjem.

**M144**

Z nastavitvijo vrtljive osi nastane zamik med obdelovancem in orodjem. Funkcija **M144** upošteva položaj nastavljene osi in izravna ta zamik. Funkcija **M144** hkrati izravna tudi smer Z koordinatnega sistema obdelovanca v smeri sredinske osi obdelovanca. Če je nastavljena os vrtljiva miza, ki obdelovanec pozicionira poševno, krmiljenje izvede postopkovne premike v zavrtenem koordinatnem sistemu obdelovanca. Če je nastavljena os vrtljiva glava (orodje je poševno), se koordinatni sistem obdelovanca ne zavrti.

Po nastavitvi vrtljive osi morate po potrebi znova predpozicionirati orodje na koordinati Y in usmeriti položaj rezila s ciklom **G800**.

...	
<b>N10 M144*</b>	Aktiviranje nastavljenega obdelovanja
<b>N20 G00 A-25 G40*</b>	Pozicioniranje vrtljive osi
<b>N30 G800 PRILAG.SIST.VRTENJA</b>	Izravnavanje koordinatnega sistema obdelovanca in orodja
<b>Q497=+90 ;PRECESIJSKI KOT</b>	
<b>Q498=+0 ;OBRACANJE ORODJA</b>	
<b>Q530=+2 ;NAST. OBDELAVA</b>	
<b>Q531=-25 ;NAKLONSKI KOT</b>	
<b>Q532=750 ;POMIK</b>	
<b>Q533=+1 ;SMER POMIKA</b>	
<b>Q535=3 ;IZSREDINSKO VRTENJE</b>	
<b>Q536=0 ;IZSRED. BREZ ZAUST.*</b>	
<b>N40 G00 X+165 Y+0 G40*</b>	Predpozicioniranje orodja
<b>N50 G00 Z+2 G40*</b>	Orodje na začetni položaj
...	Obdelovanje z nastavljenim osjo

**M128**

Namesto tega lahko uporabite tudi funkcijo **M128**. Učinek je enak, vendar pa velja naslednja omejitev: če nastavljeno obdelavo aktivirate z M128, potem popravek polmera rezalnega roba ni možen brez cikla, tj. v nizih premikanja z **G41/G42**. Če nastavljeno obdelavo aktivirate s funkcijo **M144**, potem ta omejitev ne velja.

**FUNCTION TCPM z REFNT TIP-CENTER**

S funkcijo **FUNCTION TCPM** in izbiro **REFNT TIP-CENTER** aktivirate virtualno konico orodja. Če nastavljeno obdelovanje aktivirate s funkcijo **FUNCTION TCPM z REFNT TIP-CENTER**, potem je popravek polmera rezalnega roba možen tudi brez cikla, tj. v nizih premikanja z **G41/G42**.

Nastavljeno struženje lahko izvajate tudi v načinu delovanja **Ročno obratovanje**, če aktivirate funkcijo **FUNKCIJA TCPM** z izbiro **REFNT KONICA-SREDIŠČE**, npr. v načinu delovanja **Pozicioniranje z ročno navedbo**.

### Obdelava z ukrivljenimi vbodnimi orodji

Za delo z ukrivljenim vbodnim orodjem morate nastaviti osi. Pri tem upoštevajte kinematiko vašega stroja.

#### Primer stroja s kinematiko AC

...		
N80 T "RECESS_25" *		Ukrivljeno vbodno orodje 25°
...		
N110 M144*		Aktiviranje nastavljenega obdelovanja
N120 G00 A+25 G40*		Pozicioniranje vrtljive osi
N130 G800 PRILAG.SIST.VRTENJA		
Q497=+90	;PRECESIJSKI KOT	Izravnava koordinatnega sistema obdelovanca in orodja
Q498=+0	;OBRACANJE ORODJA	
Q530=+0	;NAST. OBDELAVA	
Q531=+0	;NAKLONSKI KOT	
Q532=750	;POMIK	
Q533=+1	;SMER POMIKA	
Q535=3	;IZSREDINSKO VRTENJE	
Q536=0	;IZSRED. BREZ ZAUST.*	
N140 G00 X+165 Y+0 Z+2 G40*		Po potrebi predpozicionirajte orodje
N150 G...		Definirajte vbodni cikel ali cikel vbodnega struženja
...		Obdelava

### Simultano struženje


Struženje lahko povežete s funkcijo **M128** ali **FUNCTION TCPM** in **REFPNT TIP-CENTER**. To vam omogoča izdelavo kontur v enem rezu, pri katerih morate spremeniti naklonski kot (simultana obdelava).

Simultana kontura struženja je kontura struženja, pri kateri lahko na polarnih krogih in linearnih nizih programirate rotacijsko os, katere nastavitve ne poškoduje konture. Trki s stranskim rezanjem ali držali ne bodo preprečeni. To omogoča rezkanje kontur z enim orodjem v enem segmentu, čeprav je mogoče različne dele konture doseči samo v različnih nastavitvah.

Kako je treba nastaviti rotacijsko os, da lahko brez trka dosežete različne dele konture, napišete v NC-program.

Z nadmero rezalnega polmera **DRS** lahko na konturi ustvarite ekvidistančno nadmero.

S funkcijo **FUNCTION TCPM** in **REFPNT TIP-CENTER** lahko potrebnim stružnim orodjem izmerite tudi teoretično konico orodja.

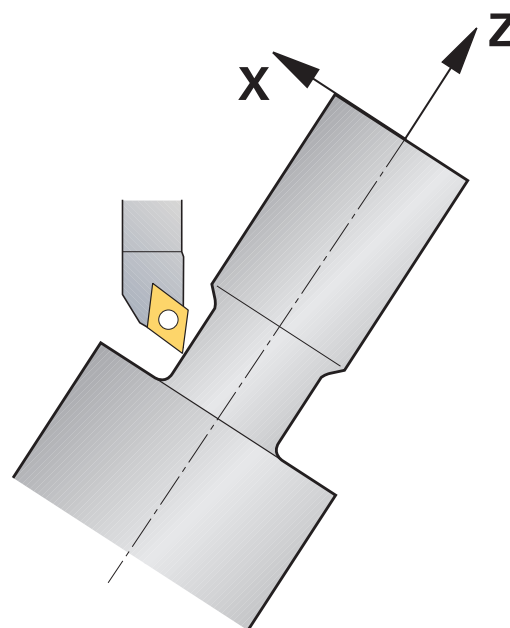

## Postopek

Za izdelavo simultane programa sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Vključite struženja
- ▶ Zamenjajte stružno orodje
- ▶ Koordinatni sistem prilagodite s ciklom **G800**
- ▶ Aktivirajte funkcijo **FUNCTION TCPM** z **REFPNT TIP-CENTER**
- ▶ Aktivirajte popravek polmera z G41/G42
- ▶ Programirajte simultano konturo struženja
- ▶ Zaključite popravek polmera z nizom odmika ali G40
- ▶ Ponastavite funkcijo **FUNCTION TCPM**

## Primer

<b>%TURNSIMULTAN G71*</b>	
...	
<b>N120 FUNCTION MODE TURN*</b>	Vključite struženja
<b>N130 TOOL CALL "TURN_FINISH"*</b>	Zamenjajte stružno orodje
<b>N140 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S500*</b>	
<b>N150 M140 MB MAX*</b>	
<b>N160 G800 PRILAG.SIST.VRTENJA</b>	Prilagodite koordinatni sistem
<b>Q497=+90 ;PRECESIJSKI KOT</b>	
<b>Q498=+0 ;OBRACANJE ORODJA</b>	
<b>Q530=+0 ;NAST. OBDELAVA</b>	
<b>Q531=+0 ;NAKLONSKI KOT</b>	
<b>Q532= MAX ;POMIK</b>	
<b>Q533=+0 ;SMER POMIKA</b>	
<b>Q535=+3 ;IZSREDINSKO VRTENJE</b>	
<b>Q536=+0 ;IZSRED. BREZ ZAUST.</b>	
<b>N170 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-CENTER*</b>	Aktivirajte funkcijo FUNCTION TCPM
<b>N180 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DRS:-0.1*</b>	
<b>N190 G00 G90 X+100 Y+0 Z+10 G40 M304</b>	
<b>N200 G00 X+45 G42</b>	Aktivirajte popravek polmera z G42
...	
<b>N260 G01 Z-12.5 A-75</b>	Programirajte simultano konturo struženja
<b>N270 G01 Z-15</b>	
<b>N280 I+69 K-20</b>	
<b>N290 G11 H-90 A-45</b>	
<b>N300 G11 H-90 A-45</b>	
...	
<b>N470 G00 G90 X+100 Z-45 G40</b>	Zaključite popravek polmera z G40
<b>N480 FUNCTION RESET TCPM</b>	Ponastavite funkcijo FUNCTION TCPM
<b>N490 FUNCTION MODE MILL</b>	
...	
<b>N99999999 %TURNSIMULTAN G71*</b>	

**M128**

Namesto tega lahko za simultano rotacijo uporabite tudi funkcijo **M128**.

Z M128 veljajo naslednje omejitve:

- Samo za NC-programe, ki so ustvarjeni na poti središča orodja
- Samo za dolbila s TO 9
- Orodje mora biti izmerjeno na sredini rezalnega polmera

**Struženje z orodji FreeTurn****Uporaba**

Krmiljenje vam omogoča, da definirate orodja FreeTurn ter jih uporabljate npr. za nastavljeno ali simultano struženje.

Orodja FreeTurn so stružna orodja z več rezili. Glede na različico lahko z enim samim orodjem FreeTurn izvajate grobo in fino rezkanje vzporedno z osjo in konturo.

Uporaba orodij FreeTurn omogoča manj zamenjav orodja ter posledično krajši čas obdelave. Potrebna poravnava orodja glede na obdelovanec omogoča izključno zunanjo obdelavo.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**


**Pogoji**

- Stroj, katerega vreteno orodja je nameščeno pravokotno na vreteno obdelovanca ali pa ga je v ta položaj mogoče nastaviti  
Ovisno od kinematike stroja je za medsebojno poravnavo vreten potrebna rotacijska os.
- Stroj s krmiljenim vretenom orodja  
Krmiljenje nastavi rezilo orodja s pomočjo vretena orodja.
- Programska možnost št. 50 rezkanje
- Kinematični opis  
Kinematični opis ustvari proizvajalec stroja. S pomočjo kinematičnega opisa lahko krmiljenje npr. upošteva geometrijo orodja.
- Makri proizvajalca stroja za simultano struženje z orodji FreeTurn
- Orodje FreeTurn z ustreznim nosilcem orodja
- Definicija orodja  
Orodje FreeTurn je vedno sestavljeno iz treh rezil izbranega orodja.

**Opis funkcije**

Za uporabo orodij FreeTurn priključite v NC-programu izključno zeleno rezilo pravilno definirane izbranega orodja.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

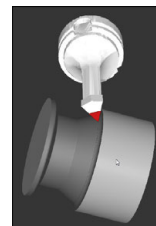

Orodje FreeTurn v simulaciji



## Orodja FreeTurn

FreeTurn-  
rezalna plošča za  
grobo rezkanjeFreeTurn-  
rezalna plošča za  
fino rezkanjeFreeTurn-  
rezalna plošča za  
grobo in fino rezkanje

Krmiljenje podpira vse različice orodij FreeTurn:

- Orodje z rezili za fino rezkanje
- Orodje z rezili za grobo rezkanje
- Orodje z rezili za fino in grobo rezkanje

V stolpcu **VRSTA** v upravljanju orodij kot vrsto orodja izberite strožno orodje (**TURN**). Posameznim rezilom v stolpcu **VRSTA** dodelite tehnološko specifično vrsto orodja, in sicer orodje za grobo rezkanje (**ROUGH**) ali orodje za fino rezkanje (**FINISH**).

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Orodje FreeTurn definirate kot izbrano orodje s tremi rezili, ki so med seboj zamaknjena s pomočjo kota usmeritve **ORI**. Vsako rezilo ima usmeritev orodja **TO 18**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Nosilec orodja FreeTurn

Za vsako različico orodja FreeTurn je na voljo ustrezen nosilec orodja. Podjetje HEIDENHAIN v programski opremi za mesto programiranja ponuja pripravljene predloge nosilcev orodja, ki jih lahko prenesete. Vsakemu izbranemu rezilu dodelite kinematike nosilcev orodja, ustvarjene iz predlog.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Predloga nosilca orodja za orodje FreeTurn

## Napotki

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost trka!

Dolžino droga stružnega orodja omejuje premer, ki ga je treba obdelati. Med izvajanjem obstaja nevarnost trka!

- ▶ Potek preverite s pomočjo simulacije

- Potrebna poravnava orodja glede na obdelovanec omogoča izključno zunanjo obdelavo.
- Upoštevajte, da je mogoče orodje FreeTurn kombinirati z različnimi obdelovalnimi strategijami. Iz tega razloga upoštevajte specifične napotke, npr. v povezavi z izbranimi obdelovalnimi cikli.

## Uporaba čelnega drsnika

### Aplikacija



Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Z uporabo čelnega drsnika, imenovanega tudi izstruževalna glava, je mogoče s samo nekaj različnimi orodji izvesti skoraj vsa struženja. Položaj vodila čelnega drsnika je mogoče programirati v smeri X. Na čelni drsnik namestite npr. orodje za vzdolžno struženje, ki ga priključete z nizom TOOL CALL.

Obdelava deluje tudi ob zavrti obdelovalni ravnini in na obdelovancih, ki niso rotacijsko simetrični.

### Upoštevajte pri programiranju

Pri delih s čelnim drsnikom veljajo naslednje omejitve:

- Dodatni funkciji **M91** in **M92** nista možni
- Odmik s funkcijo **M140** ni možen
- Funkciji **TCPM** ali **M128** nista možni
- Nadzor trka **DCM** ni možen
- Cikli **G800**, **G801** in **G880** niso možni
- Cikli **G286** in **G287** niso možni (možnost št. 157)

Če čelni drsnik uporabljate v zavrti obdelovalni ravnini, upoštevajte naslednje:

- Krmiljenje zavrtene ravnino izračuna kot pri rezkanju. Funkciji **ROT. KOORD.** in **ROT. PREGLEDNICE** ter **SIM. (ZAP.)** se nanašata na ravnino XY.
- Podjetje HEIDENHAIN priporoča, da uporabite pozicioniranje **TURN**. Pozicioniranje **MOVE** je primerno samo pogojno, in sicer v kombinaciji s čelnim drsnikom.

## NAPOTEK

### Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec

S pomočjo funkcije **FUNKCIJSKI NAČIN OBRAT** je treba za uporabo čelnega drsnika izbrati kinematiko, ki jo je pripravil proizvajalec stroja. V tej kinematiki krmiljenje ob aktivni funkciji **ČELNI DRSNIK** programirane premike osi X čelnega drsnika izvaja kot premike os U. Pri neaktivni funkciji **FACING HEAD** in v načinu delovanja **Ročno obratovanje** ta avtomatizem manjka. Zaradi tega so premiki **X** (programirani ali tipka osi) izvedeni v osi X. Čelni drsnik je treba v tem primeru premakniti z osjo U. Med odmikom ali ročnimi premiki obstaja nevarnost trka!

- ▶ Čelni drsnik z aktivno funkcijo **FACING HEAD POS** pozicionirajte v osnovni položaj
- ▶ Odmaknite čelni drsnik z aktivno funkcijo **FACING HEAD POS**
- ▶ V načinu delovanja **Ročno obratovanje** čelni drsnik premaknite s tipko za os **U**
- ▶ Ker je funkcija **obračanje ovdelov. ravni** možna, vedno pazite na stanje 3D-Rot

**Vnos podatkov o orodju**

Podatki o orodju se skladajo s podatki iz preglednice stružnih orodij.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Pri priklicu orodja upoštevajte:

- Niz **TOOL CALL** brez orodne osi
- Rezalno hitrost in število vrtljajev s funkcijo **TURNDATA SPIN**
- Vreteno vklopite s funkcijo **M3** ali **M4**

Za omejitev števila vrtljajev lahko uporabite tako vrednost **NMAX** iz preglednice orodij kot vrednost **SMAX** iz funkcije **FUNCTION TURNDATA SPIN**.

**Aktivacija in pozicioniranje funkcije čelnega drsnika**

Preden lahko aktivirate funkcijo čelnega drsnika, morate prek funkcije **FUNCTION MODE TURN** izbrati kinematiko čelnega drsnika. To kinematiko omogoči proizvajalec stroja.

**Primer****N50 FUNCTION MODE TURN "FACINGHEAD"\***

Preklop na struženje s čelnim drsnikom



Ob aktivaciji se čelni drsnik v X in Y samodejno premakne na ničelno točko. Os vretena predhodno pozicionirajte na varno višino ali vnesite varno višino v NC-niz **POL. ČELNEGA DRSNIKA**.

Funkcijo čelnega drsnika aktivirajte na naslednji način:



- ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**



- ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE VR TENJE**



- ▶ Pritisnite gumb **PLAN**. Pritisnite možnost **PLAN. STRUGANJE**



- ▶ Pritisnite gumb **FACING HEAD POS**
- ▶ Po potrebi vnesite varno višino
- ▶ Po potrebi vnesite pomik

**Primer****N70 FACING HEAD POS\***

Aktivacija brez varne višine

**N70 FACING HEAD POS HEIGHT+100 F1000\***

Aktivacija s pozicioniranjem na varni višini Z+100 s pomikom 1000

### Delo s čelnim drsnikom



Upoštevajte priročnik za stroj!

Proizvajalec stroja lahko omogoči lastne cikle za delo s čelnim drsnikom. V nadaljevanju je opisan standardni obseg funkcije.

Vaš proizvajalec stroja vam lahko omogoči funkcijo, s katero lahko položaj navedete z zamikom čelnega drsnika v smeri X. V osnovi pa vseeno velja, da se mora ničelna točka nahajati v osi vretena.

Priporočena zgradba programa:

- 1 Aktivirajte funkcijo **FUNCTION MODE TURN** s čelnim drsnikom
- 2 Po potrebi izvedite premik na varen položaj
- 3 Ničelno točko premaknite k osi vretena
- 4 Čelni drsnik aktivirajte in pozicionirajte s funkcijo **FACING HEAD POS**
- 5 Obdelavo izvajajte v koordinatni ravnini ZX in s cikli struženja
- 6 Odmaknite čelni drsnik in ga pozicionirajte na osnovni položaj
- 7 Deaktivirajte čelni drsnik
- 8 Način obdelave preklopite s funkcijo **FUNCTION MODE TURN** ali **FUNCTION MODE MILL**

Koordinatna ravnina je določena tako, da koordinate X opisujejo premer obdelovanca, koordinate Z pa vzdolžne položaje.






 

Z izbirnim strojnim parametrom **presetToAlignAxis** (št. 300203) proizvajalec stroja glede na os definira, kako krmiljenje interpretira vrednosti zamika. Pri možnosti **FACING HEAD POS** je strojni parameter pomemben samo za vzporedno os **U (U\_OFFS)**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitve, testiranje in izvedba NC-programov**

- Če strojni parameter ni definiran oz. je definiran z vrednostjo **FALSE**, krmiljenje zamika med obdelavo ne upošteva.
- Če je strojni parameter definiran z vrednostjo **TRUE**, lahko z zamikom izravnate odstopanje čelnega drsnika. Če za orodje uporabite npr. čelni drsnik z več možnostmi vpenjanja, potem zamik nastavite na trenutni položaj vpenjanja. Na ta način lahko NC-programe obdelate ne glede na položaj vpenjanja orodja.

### Deaktivacija funkcije čelnega drsnika

Funkcijo čelnega drsnika deaktivirajte na naslednji način:

-  ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNKCIJE VRTENJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **PLAN.** Pritisnite možnost **PLAN. STRUGANJE**
-  ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION FACING HEAD**
-  ▶ Potrdite s tipko **ENT**

### Primer

**N70 FUNCTION FACING HEAD OFF\***

Deaktivacija čelnega drsnika

## Nadzor moči rezanja s funkcijo AFC



Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Funkcijo **AFC** (možnost št. 45) lahko uporabljate tudi med struženjem in s njo nadzorujete celoten postopek obdelave. Med struženjem krmiljenje nadzoruje obrabo orodja in lom orodja. Regulacija pomika je med struženjem deaktivirana.

Krmiljenje pri tem uporablja referenčno obremenitev **Pref**, najmanjšo omejitev **Pmin** in največjo zabeleženo obremenitev **Pmax**.

Nadzor moči rezanja z **AFC** v osnovi deluje kot prilagodljiva regulacija pomika med rezkanjem. Krmiljenje potrebuje nekaj drugih podatkov, ki so na voljo v preglednici AFC.TAB.

Priučene referenčne obremenitve **Pref** < 5 % bodo pri tem samodejno povišane na spodnjo mejo 5 %.



Funkcijo **AFC CUT BEGIN** izvedite šele potem, ko je bilo doseženo začetno število vrtljajev. V nasprotnem primeru krmiljenje prikaže sporočilo o napaki in AFC-rez se ne zažene.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

**Določanje osnovnih nastavitev AFC**

Preglednica AFC.TAB velja tako za rezkanje kot za struženje. Za struženje nastavite lastno nastavitve nadzora (vrstica v preglednici).

V preglednico vnesite naslednje podatke:

Stolpec	Funkcija
NR	Številka tekoče vrstice v preglednici
AFC	Ime nastavitve nadzora. To ime morate vnesti v stolpec <b>AFC</b> preglednice orodij. Določi dodelitev k orodju
FMIN	Pomik, pri katerem naj krmiljenje opravi reakcijo ob preobremenitvi. Vrednost vnosa med struženjem: 0 (med struženjem ni potrebno)
FMAX	Največji pomik v materialu, do katerega lahko krmiljenje samodejno povečuje. Vrednost vnosa med struženjem: 0 (med struženjem ni potrebno)
FIDL	Pomik, s katerim naj krmiljenje izvaja premikanje, če orodje ne reže (pomik v zraku). Vrednost vnosa med struženjem: 0 (med struženjem ni potrebno)
FENT	Pomik, s katerim naj krmiljenje izvaja premikanje, ko orodje vstopi v material ali izstopi iz njega. Vrednost vnosa med struženjem: 0 (med struženjem ni potrebno)
OVLD	Reakcija, ki naj jo krmiljenje izvede pri preobremenitvi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>E</b>: prikaz sporočila o napaki na zaslonu</li> <li>■ <b>L</b>: blokiranje trenutnih orodij</li> <li>■ <b>-</b>: brez reakcije ob preobremenitvi</li> </ul> Vstavljanje nadomestnega orodja med struženjem ni možno. Če določite reakcijo ob preobremenitvi <b>M</b> , krmiljenje odda sporočilo o napaki.
POUT	Vnesite najmanjšo obremenitev <b>Pmin</b> za nadzor loma orodja
SENS	Občutljivost regulacije Vrednost vnosa pri struženju: 0 ali 1 za nadzor glede najmanjše obremenitve <b>Pmin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SENS 1: Pmin se ovrednoti</li> <li>■ SENS 0: Pmin se ne ovrednoti</li> </ul>
PLC	Vrednost, ki naj jo krmiljenje na začetku obdelovalnega niza prenese na PLC. Funkcijo določi proizvajalec stroja, upoštevajte priročnik za stroj

### Določitev nastavitve nadzora za stružna orodja

Nastavitev nadzora določite za vsako stružno orodje ločeno. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Odprite preglednico orodij TOOL.T
- ▶ Poiščite stružno orodje
- ▶ V stolpec AFC vnesite želeno strategijo AFC

Če delate v razširjenem upravljanju orodij, lahko nastavitev nadzora vnesete tudi neposredno v obrazec orodij.

### Izvedba koraka učenja

Pri struženju mora biti faza učenja v celoti izvedena. Krmiljenje odda sporočilo o napaki, pri funkciji **AFC CUT BEGIN** vnesete **TIME** ali **DIST**.

Prekinitev z gumbom **KONEC UČENJA** ni dovoljena.

Ponastavitev referenčne obremenitve ni dovoljena, gumb **PREF RESET** je sivo obarvan.

### Aktiviranje in deaktiviranje AFC

Regulacijo pomika aktivirate enako kot med rezkanjem.

### Nadzor obrabe in loma orodja

Med struženjem krmiljenje lahko nadzoruje obrabo orodja in lom orodja.

Lom orodja povzroči nenaden padec obremenitve. Da bo krmiljenje nadzorovalo tudi padec obremenitve, v stolpec SENS vnesite vrednost 1.



**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



15

**Brušenje**

## 15.1 Brušenje na rezkalnih strojih (možnost št. 156)

### Uvod



Upoštevajte priročnik za stroj!

Obdelavo z brušenjem konfigurira in sprosti proizvajalec stroja. Na stroju vam morda niso na voljo vse opisane funkcije in cikli.

Na posebnih vrstah rezkalnih strojev lahko izvajate tako rezkanje kot brušenje. Na ta način je možno obdelovanec povsem strojno obdelati, tudi ko je potrebno zahtevnejše rezkanje in brušenje.

Pojem brušenje obsega številne različne vrste obdelave, ki se med seboj deloma močno razlikujejo, npr.:

- Koordinatno brušenje
- Okroglo brušenje
- Plosko brušenje



Na TNC 640 vam je trenutno na voljo koordinatno brušenje.



### Orodja pri brušenju

Pri upravljanju brusilnega orodja so potrebni drugačni geometrijski opisi kot pri rezkalnih in vrtalnih orodjih. Krmiljenje za to ponuja posebno upravljanje za brusilna in uravnalna orodja na podlagi obrazca.

Če je na vašem rezkalnem stroju sproščeno brušenje (možnost št. 156), vam je na voljo tudi funkcija uravnavanja. S tem lahko brusilno ploščo v stroju ponovno oblikujete ali naostrite.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

## Koordinatno brušenje



Krmiljenje ponuja različne cikle za posebne premike pri koordinatnem brušenju in uravnavanju.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

Koordinatno brušenje je brušenje konture 2D. Premikanje orodja v ravnini je po potrebi prekrito z nihajočim premikom vzdolž aktivne orodne osi.

Na rezkalnem stroju koordinatno brušenje uporabljate v glavnem za naknadno obdelavo predhodno izdelane konture s pomočjo brusilnega orodja. Koordinatno brušenje se zelo malo razlikuje od rezkanja. Namesto rezkalnega orodja uporabite brusilno orodje, npr. brusilni zatič ali brusilno ploščo. S pomočjo koordinatnega brušenja dosežete višjo natančnost in boljše površine kot pri rezkanju.

Obdelava se izvede v rezkanju **FUNCTION MODE MILL**.

S pomočjo ciklov brušenja so vam na voljo posebni postopki premikanja za brusilna orodja. Pri tem hodno ali oscilirno premikanje, t.i. nihajni hod, premikanje v orodni osi premakne v obdelovalno ravnino.

Brušenje je možno tudi v zavrteni obdelovalni ravnini. Krmiljenje niha vzdolž aktivne orodne osi v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine **WPL-CS**.

### Nihajni hod

Pri koordinatnem brušenju lahko premik orodja v ravnini prekrijete s hodnim premikanjem, tako imenovanim nihajnim hodom. Preneseno hodno premikanje deluje v aktivni orodni osi.

Določite lahko zgornjo in spodnjo mejo hoda in lahko zaženete ter zaustavite nihajni hod oz. ponastavite vrednosti. Nihajni hod deluje tako dolgo, dokler ga ponovno ne zaustavite. S funkcijo **M2** ali **M30** se nihajni hod samodejno ustavi.

Krmiljenje ponuja cikle za definiranje, zagon in zaustavitev nihajnega hoda.

Dokler je nihajni hod aktiven v zagnanem NC-programu, ne morete preklopiti v način delovanja **Ročni način** ali **Pozicioniranje z ročno navedbo**.



Napotki za upravljanje:

- Nihajni hod med programirano zaustavitvijo z možnostjo **M0** in v načinu delovanja **Potek programa, posam. blok** poteka tudi po koncu NC-niza.
- Medtem, ko je nihajni hod aktiven, krmiljenje ne podpira nobenega premika na niz.



Upoštevajte priročnik za stroj!

Vaš proizvajalec stroj lahko definira, katera preglasitev učinkuje na premikanje nihajnega hoda.

### Grafični prikaz nihajnega hoda

Simulacijska grafika v načinoma delovanja **Potek programa, posam. blok** in **Potek programa, po blokih** prikaže preneseno hodno premikanje.

### Sestava NC-programa

NC-program z brušenjem je sestavljen na naslednji način:

- Po potrebi uravnavanje brusilnega orodja
- Določite nihajni hod
- Po potrebi ločeni zagon nihajnega hoda
- Odmik konture
- Zaustavite nihajni hod

Za konturo lahko uporabite določene obdelovalne cikle, npr. brusilne cikle, cikle za žepe, čepe ali cikle SL.

Krmiljenje se v primeru brusilnega orodja obnaša enako kot v primeru rezkalnega orodja:

- Če konturo, katere najmanjši notranji polmer je manjši od polmera orodja, brusite brez cikla, krmiljenje izda sporočilo o napaki.
- Če delate s cikli SL, krmiljenje obdelava le območja, ki so mogoča s trenutnim polmerom orodja. Preostali material ostane na mestu.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**

### Popravki v postopku brušenja

Da bi dosegli želeno natančnost, lahko s pomočjo korekcijskih preglednic med koordinatnim brušenjem izvajate popravke.

**Dodatne informacije:** "Korekcijska preglednica", Stran 363

## 15.2 Uravnavanje (možnost #156)

### Osnove funkcije uravnavanja



Upoštevajte priročnik za stroj!  
Proizvajalec stroja mora stroj pripraviti za uravnavanje. Po potrebi lahko proizvajalec stroja omogoči lastne cikle.

Uravnavanje je ponovno naostrenje ali oblikovanje orodja za brušenje v stroju. Med uravnavanjem orodje za uravnavanje obdeluje brusilno ploščo. Med uravnavanjem je orodje za brušenje tako obdelovanec.

Med uravnavanjem nastaja iznos materiala na brusilni plošči in možna obraba na uravnalnem orodju. Iznos materiala in obraba privedeta do sprememb podatkov o orodju, ki jih je treba po uravnavanju popraviti.

Parameter COR\_TYPE v upravljanju orodij nudi naslednje možnosti za popravek podatkov o orodju:

- **Brusilna plošča s popravkom, COR\_TYPE\_GRINDTOOL**

Metoda popravkov z iznosom materiala na brusilnem orodju

**Dodatne informacije:** "Metode popravkov", Stran 526

- **Uravnal. orodje z obrabo, COR\_TYPE\_DRESSTOOL**

Metoda popravkov z iznosom materiala na uravnalnem orodju

**Dodatne informacije:** "Metode popravkov", Stran 526

Orodja za brušenje in uravnavanje popravite neodvisno od način popravljanja s cikloma **1032 POPR. DOLZINE BRUSILNE PLOSCE** in **1033 POPR. POLMERA BRUSILNE PLOSCE**.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Programiranje ciklov obdelave**



Vsakega orodja za brušenje ni treba uravnati. Upoštevajte napotke proizvajalca orodja.



### Koordinatna ravnina obdelave uravnavanja

Ničelna točka obdelovanca med uravnavanjem leži na robu brusilne plošče. Ustrezen rob izberite s pomočjo cikla **G1030 AKT. ROB PLOSCE**.

Razporeditev osi je pri uravnavanju je določena tako, da koordinate X opisujejo položaje na polmeru brusilne plošče, koordinate Z pa vzdolžne položaje na brusilni orodni osi. Zato so programi uravnavanja neodvisni od vrste stroja.

Proizvajalec stroja določi, katere strojne osi izvajajo programirane premike.

## Poenostavljeno uravnavanje



Upoštevajte priročnik za stroj!

Proizvajalec stroja mora stroj pripraviti za uravnavanje. Po potrebi lahko proizvajalec stroja omogoči lastne cikle.

Proizvajalec stroja lahko celotno uravnavanje programira v t.i. makru.

Odvisno od tega makra uravnavanje zažene z naslednjimi cikli:

- Cikel **G1010 PREMIER URAVN.**
- Cikel **G1015 URAVNAVA PROFILA**
- Cikel **G1016 URAV. BRUSILNEGA KOLESA**
- Cikel proizvajalca stroja

Programiranje **FUNCTION DRESS BEGIN** ni potrebno.

V tem primeru proizvajalec stroja določi potek uravnavanja.

## Metode popravkov

### Odstranitev materiala na brusilnem orodju

Pri uravnavanju običajno uporabljate orodje za uravnavanje, ki je trše od brusilnega orodja. Zaradi razlike v trdoti se pri uravnavanju odstranitev materiala v glavnem dogaja na brusilnem orodju.

Programirana količina uravnavanja je dejansko odstranjena na brusilne orodju, saj se orodje za uravnavanje vidno ne obrabi. V tem primeru uporabite metodo popravka **Brusilna plošča s popravkom, COR\_TYPE\_GRINDTOOL** v parametru **COR\_TYPE** brusilnega orodja.

Nadaljnje informacije: Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov

Pri tej metodi popravka ostanejo podatki o orodju orodja za uravnavanje stalni. Krmiljenje na naslednji način popravi izključno brusilno orodje:

- Programirana količina uravnavanja v osnovnih podatkih brusilnega orodja, npr. **R-OVR**
- Po potrebi izmerjeno odstopanje med želeno in dejansko mero v podatkih popravka brusilnega orodja, npr. **dR-OVR**

**Odstranitev materiala na uravnalnem orodju**

V nasprotju s standardnim primerom se odstranjevanje materiala pri določenih kombinacijah brušenja in uravnavanja ne izvede izključno na brusilnem orodju. V tem primeru se orodje za uravnavanje vidno obrabi, npr. pri zelo trdih brusilnih orodjih v kombinaciji z mehkejšimi orodji za uravnavanje. Za popravek te vidne obrabe na orodju za uravnavanje, krmiljenje nudi metodo popravka **Uravnal. orodje z obrabo, COR\_TYPE\_DRESSTOOL** v parametru **COR\_TYPE** brusilnega orodja.

Nadaljnje informacije: Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov

Pri tej metodi popravka se podatki o orodju orodja za uravnavanje spremenijo. Krmiljenje na naslednji način popravi tako brusilno orodje kot tudi orodje za uravnavanje:

- Količina uravnavanja v osnovnih podatkih brusilnega orodja, npr. **R-OVR**
- Izmerjena obraba v podatkih popravka orodja za uravnavanje, npr. **DXL**

Če uporabite metodo popravka **Uravnal. orodje z obrabo, COR\_TYPE\_DRESSTOOL**, krmiljenje po uravnavanju shrani številko orodja uporabljenega orodja za uravnavanje v parameter **T\_DRESS** brusilnega orodja. Krmiljenje nadzoruje trenutne postopke uravnavanja, če uporabljajo definirano orodje za uravnavanje. Če uporabite drugo orodje za uravnavanje, potem krmiljenje obdelavo zaustavi s sporočilom o napaki.

Po postopku uravnavanja morate ponovno izmeriti brusilno orodje, da lahko krmiljenje določi in popravi obrabo.



Pri metodi popravka **Uravnal. orodje z obrabo, COR\_TYPE\_DRESSTOOL** ne smete uporabiti nobenih nastavljenih orodij za uravnavanje.

## Programiranje uravnavanja FUNCTION DRESS



Upoštevajte priročnik za stroj!

Uravnavanje je funkcija, ki je odvisna od stroja. Po potrebi lahko proizvajalec stroja omogoči poenostavljen postopek.

**Dodatne informacije:** "Poenostavljeno uravnavanje", Stran 526

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Pri aktivaciji **ZAČETEK FUNKCIJE URAVNAVANJA** krmiljenje preklopi kinematiko. Brusilna plošča je obdelovanec. Po potrebi se osi premikajo v obratni smeri. Med izvajanjem funkcije in naknadno obdelavo obstaja nevarnost trka!

- ▶ Uravnavanje **FUNKCIJA URAVNAVANJA** se aktivira samo v načinih delovanja **Potek programa, posam. blok** ali **Potek programa, po blokih**
- ▶ Brusilno ploščo pred funkcijo **ZAČETEK FUNKCIJE URAVNAVANJA** pozicionirajte v bližino uravnalnega orodja
- ▶ Po funkciji **ZAČETEK FUNKCIJE URAVNAVANJA** delajte izključno s cikli podjetja HEIDENHAIN ali proizvajalca stroja
- ▶ Po prekinitvi NC-programa ali izpadu električne energije preverite smer premikanja osi
- ▶ Po potrebi programirajte zamenjavo kinematike

### NAPOTEK

#### Pozor, nevarnost kolizije!

Nastavitveni cikli uravnalno orodje pozicionirajo na programiran rob brusilne plošče. Pozicioniranje se izvede hkrati na dveh oseh obdelovalne ravnine. Krmiljenje med premikanjem ne izvede nikakršnega preverjanja glede trkov! Obstaja nevarnost trka!

- ▶ Brusilno ploščo pred funkcijo **ZAČETEK FUNKCIJE URAVNAVANJA** pozicionirajte v bližino uravnalnega orodja
- ▶ Poskrbite, da ne pride do trkov
- ▶ Previdno zaženite NC-program

#### Napotki z upravljanje

- Orodju za brušenje ne sme biti dodeljena kinematika nosilca.
- Krmiljenje uravnavanja ne prikaže grafično. S pomočjo simulacije ugotovljeni časi se ne skladajo z dejanskimi časi obdelave. Razlog za to je med drugim potrebni preklop kinematike.
- Pri zamenjavi uravnavanja orodje za brušenje ostane na vretenu in ohrani trenutno število vrtljajev.

Krmiljenje med postopkom uravnavanja ne podpira premika. Če po uravnavanju v premiku na niz izberete prvi NC-niz, se krmiljenje pomakne na zadnji položaj uravnavanja.




**Napotki za programiranje**

- Funkcija **FUNCTION DRESS BEGIN** je dovoljena samo, če se orodje za brušenje nahaja na vretenu.
- Če sta funkciji Vrtenje obdelovalne ravnine ali **TCPM** aktivni, potem ne morete preklopiti v način uravnavanja.
- Pri uravnavanju niso dovoljeni cikli za preračunavanje koordinat.
- Funkcija **M140** pri uravnavanju ni dovoljena.
- Pri uravnavanju se morata rezilo orodja za uravnavanje in središče brusilne plošče nahajati na isti višini. Programirana koordinata Y mora znašati 0.

**Preklop med normalnim obratovanjem in uravnavanjem**

Da krmiljenje preklopi na kinematiko uravnavanja, morate postopek uravnavanja programirati med funkcijami **FUNCTION DRESS BEGIN** in **FUNCTION DRESS END**.

Ko je uravnavanje aktivno, krmiljenje na prikazu stanja prikazuje simbol.

Simbol	Način obdelovanja
	Uravnavanje je aktivno: <b>FUNCTION DRESS BEGIN</b>
brez simbola	Normalno obratovanje rezkanja ali koordinate brušenja aktivno

S funkcijo **FUNCTION DRESS END** preklopite nazaj v normalno obratovanje.

V primeru prekinitve NC-programa ali izpadu električne energije krmiljenje samodejno aktivira normalno obratovanje in kinematiko, ki je aktivna pred uravnavanjem.

**NAPOTEK****Pozor, nevarnost kolizije!**

Pri aktivni kinematiki umerjanja premiki stroja delujejo po potrebi v nasprotno smer. Če premikate osi, obstaja nevarnost trka!

- ▶ Po prekinitvi NC-programa ali izpadu električne energije preverite smer premikanja osi
- ▶ Po potrebi programirajte zamenjavo kinematike

### Aktivirajte uravnavanje

Za aktivacijo uravnavanja upoštevajte naslednji postopek:

- ▶ Pritisnite tipko **SPEC FCT**
- ▶ Pritisnite gumb **PROGRAMSKE FUNKCIJE**
- ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION DRESS**
- ▶ Pritisnite gumb **FUNCTION DRESS BEGIN**

Če je proizvajalec stroja omogočil izbiro kinematike, sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Pritisnite gumb **IZBERITE KINEMATIKO**
- ▶ Orodje za uravnavanje in središče orodja za brušenje predpozicionirajte na koordinati Y tako, da se ujemata

### Primer

<b>N110 FUNCTION DRESS BEGIN*</b>	Aktivirajte uravnavanje
<b>N120 FUNCTION DRESS BEGIN "KINE_DRESS"*</b>	Aktivirajte uravnavanje z izbiro kinematike

S funkcijo **FUNCTION DRESS END** preklopite nazaj v normalno obratovanje.

### Primer

<b>N180 FUNCTION DRESS END*</b>	Deaktivirajte uravnavanje
---------------------------------	---------------------------

# 16

**Upravljanje z  
zaslonom na dotik**

## 16.1 Zaslonski in upravljanje

### Zaslonski na dotik



Upoštevajte priročnik za stroj!

To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja.

Zaslonski na dotik se optično razlikuje s črnim okvirjem in manjkajočimi tipkami za izbiro gumbov.

Namesto tega je TNC 640 nadzorna plošča integriral v zaslon.

#### 1 Zgornja vrstica

Pri vključenem krmiljenju zaslon v glavi prikazuje izbrane načine delovanja.

#### 2 Orodna vrstica za proizvajalca stroja

#### 3 Orodna vrstica

Krmiljenje nadaljnje funkcije prikazuje v orodni vrstici. Aktivna orodna vrstica je prikazana kot modra vrstica.

#### 4 Integrirana nadzorna plošča

#### 5 Tipka za določitev postavitev zaslona

#### 6 Preklop med načini delovanja stroja, programirnimi načini delovanja in tretjim namizjem



## Upravljanje in čiščenje



### Upravljanje zaslonov na dotik pri elektrostaticnem naboju

Zaslone na dotik temeljijo na kapacitivnem principu delovanja, zaradi česar so občutljivi na elektrostaticne naboje pri osebnosti, ki z njimi upravlja.

Pomoč omogoča odvajanje staticnega naboja prek prijemanja kovinskih, ozemljenih predmetov. Eno od rešitev ponuja obloga ESD.

Kapacitivni senzorji zaznajo dotik, takoj ko se človeški prst dotakne zaslona na dotik. Slednjega lahko upravljate tudi z umazanimi rokami, a le dokler senzorji dotika zaznajo upornost kože. Medtem ko tekočine v majhnih količinah ne povzročajo motenj, lahko večje količine tekočine sprožijo napačne vnose.



Uporabljajte delovne rokavice, da zagotovite čistočo. Posebne delovne rokavice za zaslone na dotik imajo v gumijastem materialu kovinske ione, ki prenašajo upornost kože na zaslon.

Ohranite funkcionalnost zaslona na dotik, tako da uporabljate izključno naslednja čistila:

- Čistila za steklo
- Peneča se čistila za zaslone
- Blaga sredstva za pomivanje



Čistil ne nanašajte neposredno na zaslon, temveč z njimi navlažite primerno čistilno krpo.

Pred čiščenjem zaslona izklopite krmiljenje. Kot drugo možnost lahko uporabite tudi način za čiščenje zaslona na dotik.

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**



Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev ali pripomočkov, da ne poškodujete zaslona na dotik:

- Agresivna topila
- Sredstva za poliranje
- Stisnjeni zrak
- Parni čistilniki

## Nadzorna plošča

Glede na različico je mogoče krmiljenje še naprej upravljati prek zunanje nadzorne plošče. Upravljanje z gibi potem deluje še dodatno. Če imate krmiljenje z integrirano nadzorno ploščo, velja naslednji opis.

## Integrirana nadzorna plošča

Nadzorna plošča je integrirana v zaslon. Vsebina nadzorne plošče se spreminja glede na to v katerem načinu delovanja se nahajate.

### 1 Območje, v katerem lahko prikažete naslednje:

- Tipkovnica Alfa
- **Meni HEROS**
- Potenciometer za hitrost simulacije (samo v načinu delovanja **Preizkus programa**)

### 2 Strojni načini

### 3 Programirni načini

Aktiven način delovanja, v katerega je preklapljen zaslon, krmiljenje prikazuje v zeleni barvi.

Način delovanja v ozadju krmiljenje prikazuje z majhnim belim trikotnikom.

### 4 Upravljanje datotek

- Kalkulator
- Funkcija MOD
- Funkcija POMOČ
- Prikaz sporočil o napakah

### 5 Hitri dostop do menija

Glede na način delovanja tukaj takoj najdete najpomembnejše funkcije.

### 6 Odpiranje programirnih pogovornih oken (samo v načinih delovanja **Programiranje** in **Pozicioniranje z ročno navedbo**)

### 7 Številčnica in tipke za izbiro osi

### 8 Premikanje

### 9 Puščice in tipka **GOTO**

### 10 Opravilna vrstica

**Nadaljnje informacije:** uporabniški priročnik **Nastavitev, testiranje in izvedba NC-programov**

Poleg tega proizvajalec stroja dobavi nadzorno ploščo stroja.




Upoštevajte priročnik za stroj!

Tipke, kot sta npr. **NC-zagon** ali **NC-zaustavitev**, so opisane v priročniku za stroj.


## Splošno upravljanje

Naslednje tipke lahko udobno zamenjate, npr. z gibi:

Tipka	Funkcija	Gib
	Preklop načina delovanja	Dotik načina delovanja v glavi
	Preklopite med orodnimi vrsticami	Vodoravno podrsanje po orodni vrstici
	Tipke za izbiro gumbov	Dotik funkcije na zaslonu na dotik

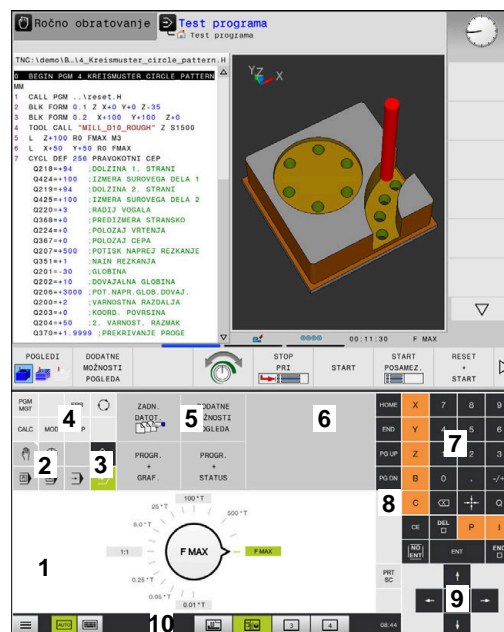

Nadzorna plošča načina delovanja testa programa

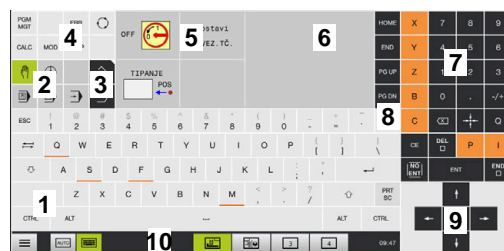










Nadzorna plošča načina delovanja Ročno delovanje

## 16.2 Gibi

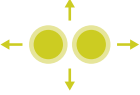


### Pregled možnih gibov

Zaslon krmiljenja omogoča več dotikov. To pomeni, da prepozna različne gibe, tudi če so izvedeni z več prsti naenkrat.

Simbol	Gib	Pomen
	Dotik	Kratek dotik zaslona
	Dvojni dotik	Dvakratni kratek dotik zaslona
	Zadržanje	Daljši dotik zaslona
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Če zadržite, krmiljenje po pribl. 10 sekundah izvede samodejno prekinitiv. Zato ni mogoča trajna aktivacija.         </div>		
	Podrsanje	Tekoče gibanje prek zaslona
	Vlečenje	Gibanje prek zaslona, pri katerem je začetna točka jasno določena
	Vlečenje z dvema prstoma	Vzporedno gibanje dveh prstov prek zaslona, pri katerem je začetna točka jasno določena
	Vlečenje narazen	Gibanje dveh prstov narazen
	Vlečenje skupaj	Gibanje dveh prstov eden proti drugemu

## Premikanje v preglednicah in NC-programih

V NC-programu ali tabeli se lahko pomikate na naslednji način:

Simbol	Gib	Funkcija
	Dotik	Označevanje NC-niza ali vrstice preglednice Zadrževanje drsenja
	Dvojni dotik	Aktivacija celice preglednice
	Podrsanje	Drsenje skozi NC-program ali preglednico








## Upravljanje simulacije

Krmiljenje upravljanje na dotik ponuja pri naslednjih grafikah:

- Programirna grafika v načinu delovanja **Programiranje**.
- 3D-prikaz v načinu delovanja **Preizkus programa**.
- 3D-prikaz v načinu delovanja **Potek progr. posam. blok**.
- 3D-prikaz v načinu delovanja **Potek progr. po blokih**.
- Kinematski pogled


### Vlečenje, povečevanje, premikanje grafike

Krmiljenje ponuja naslednje gibe:

Simbol	Gib	Funkcija
	Dvojni dotik	Nastavitev grafike na izvorno velikost
	Vlečenje	Rotacija grafike (samo 3D-grafika)
	Vlečenje z dvema prstoma	Premikanje grafike
	Vlečenje narazen	Povečanje grafike
	Vlečenje skupaj	Pomanjšanje grafike

### Merjenje grafike




Če ste merjenje aktivirali v načinu delovanja **Preizkus programa**, imate na voljo naslednjo dodatno funkcijo:

Simbol	Gib	Funkcija
	Dotik	Izbira merilne točke

## Upravljanje CAD-Viewer




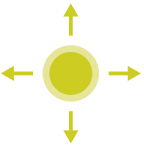
Krmiljenje upravljanje na dotik podpira tudi pri delu s **CAD-Viewer**. Glede na način so vam na voljo različni gibi.




Da lahko uporabljate aplikacije, morate prej s pomočjo ikone izbrati želeno funkcijo:

Ikona	Funkcija
	Osnovna nastavitve
	<b>Dodaj</b> V izbirnem načinu kot pritisnjena tipka <b>Shift</b>
	<b>Odstrani</b> V izbirnem načinu kot pritisnjena tipka <b>CTRL</b>

### Nastavitev načina Sloj in določitev referenčne točke



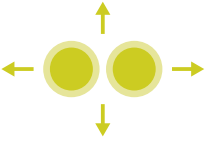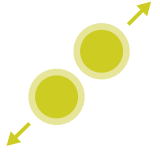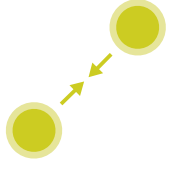

Krmiljenje ponuja naslednje gibe:


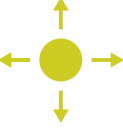
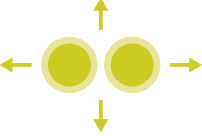
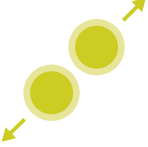
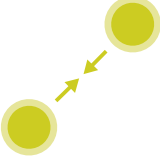
Simbol	Gib	Funkcija
	Dotik elementa	Prikaz informacij elementa Določitev referenčne točke
	Dvojni dotik na ozadje	Ponastavitev grafike ali 3D-modela na izvorno velikost
	Aktivirajte funkcijo <b>Add</b> in se dvakrat dotaknite ozadja	Ponastavitev grafike ali 3D-modela na izvorno velikost in kot
	Vlečenje	Rotacija grafike ali 3D-modela (samo nastavitev načina Sloj)

Simbol	Gib	Funkcija
	Vlečenje z dvema prstoma	Premikanje grafike ali 3D-modela
	Vlečenje narazen	Povečanje grafike ali 3D-modela
	Vlečenje skupaj	Pomanjšanje grafike ali 3D-modela

### Izbira konture








Krmiljenje ponuja naslednje gibe:


Simbol	Gib	Funkcija
	Dotik elementa	Izbira elementa
	Dotik elementa v oknu Pogled seznama	Izbira ali preklic izbire elementa
	Aktivirajte funkcijo <b>Add</b> in se dotaknite elementa	Deljenje, krajšanje, podaljševanje elementa
	Aktivirajte funkcijo <b>Remove</b> in se dotaknite elementa	Preklic izbire elementa

Simbol	Gib	Funkcija
	Dvojni dotik na ozadje	Ponastavitev grafike na izvorno velikost
	Podrsanje prek elementa	Prikaz predogleda elementov, ki jih lahko izberete Prikaz informacij elementa
	Vlečenje z dvema prstoma	Premikanje grafike
	Vlečenje narazen	Povečanje grafike
	Vlečenje skupaj	Pomanjšanje grafike

**Izbira obdelovalnega položaja**

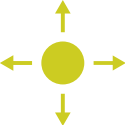Krmiljenje ponuja naslednje gibe:

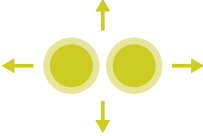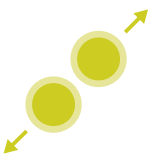Simbol	Gib	Funkcija
	Dotik elementa	Izbira elementa Izbira presečišča
	Dvojni dotik na ozadje	Ponastavitev grafike na izvorno velikost
	Podrsanje prek elementa	Prikaz predogleda elementov, ki jih lahko izberete Prikaz informacij elementa
	Aktivirajte in povlecite funkcijo <b>Add</b>	Označevanje območja hitre izbire
	Aktivirajte in povlecite funkcijo <b>Remove</b>	Označevanje območja za preklic izbire elementov
	Vlečenje z dvema prstoma	Premikanje grafike
	Vlečenje narazen	Povečanje grafike

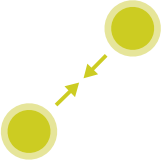Simbol	Gib	Funkcija
	Vlečenje skupaj	Pomanjšanje grafike

### Shranjevanje elementov in preklop v NC-program

Krmiljenje izbrane elemente shrani z dotikom ustrezne ikone.

Za preklop nazaj v način delovanja **Programiranje** imate na voljo naslednje možnosti:

- Pritisnite tipko **Programiranje**  
Krmiljenje preklopi v način delovanja **Programiranje**.
- Zaprite **CAD-Viewer**  
Krmiljenje samodejno preklopi v način delovanja **Programiranje**.
- Prek opravilne vrstice, da ostane **CAD-Viewer** na tretjem namizju odprt  
Tretje namizje ostane v ozadju aktivno.

17

**Razpredelnice in  
preglednice**

## 17.1 Sistemski podatki

### Seznam funkcij D18

S funkcijo **D18** lahko sistemske podatke preberete in jih shranite v parametre Q. Sistemski datum lahko izberete prek številke skupine (ID-št.), številke sistemskih podatkov in po potrebi tudi prek indeksa.



Krmiljenje prebrane vrednosti funkcije **D18** neodvisno od enote NC-programa vedno odda **metrično**.

V nadaljevanju najdete celoten seznam funkcij **D18**. Upoštevajte, da glede na vašo vrsto krmiljenja niso na voljo vse funkcije.

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Informacije o programu</b>				
	10	3	-	Številka aktivnega obdelovalnega cikla
		6	-	Številka zadnjega navedenega cikla tipalnega sistema -1 = brez
		7	-	Tip klicanega NC-programa: -1 = brez 0 = vidni NC-program 1 = cikel/makro, glavni program je viden 2 = cikel/makro, ni vidnega glavnega programa
		8	1	Merska enota NC-programa, ki neposredno izvaja priklic (to je lahko tudi cikel). Povratne vrednosti: 0 = mm 1 = palec -1 = ni ustreznega programa
			2	Merska enota NC-programa, ki je viden v prikazu niza ter iz katerega je bil neposredno ali posredno priklican trenutni cikel. Povratne vrednosti: 0 = mm 1 = palec -1 = ni ustreznega programa
		9	-	Znotraj makra funkcije M: Številka funkcije M. V nasprotnem primeru -1
	103		Številka Q-parametra	Pomembno v NC-ciklih; za ugotavljanje, ali je bil Q-parameter, naveden pod IDX, natančno vnesen v ustrezen CYCL DEF.
	110		Št. parametra QS	Ali je na voljo datoteka z imenom QS(IDX)? 0 = ne, 1 = da Funkcija sproži relativno pot datoteke.
	111		Št. parametra QS	Ali je na voljo imenik z imenom QS(IDX)? 0 = ne, 1 = da Možna je samo absolutna pot imenika.



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Naslovi sistemskega skoka</b>				
	13	1	-	Številka oznake ali ime oznake (niz ali QS), kamor sistem skoči pri M2/M30, namesto da bi končal trenutni NC-program. Vrednost = 0: M2/M30 deluje normalno
		2	-	Številka oznake ali ime oznake (niz ali QS), kamor sistem skoči pri FN14: NAPAKA z dejanjem NC-PREKLIC, namesto da bi prekinil NC-program z napako. Številko napake, programirano v ukazu FN14, lahko preberete pod ID992 NR14. Vrednost = 0: FN14 deluje normalno.
		3	-	Številka oznake ali ime oznake (niz ali QS), kamor sistem skoči pri notranji napaki strežnika (SQL, PLC, CFG) ali pri napačnih operacijah datoteke (FUNKCIJA KOPIRANJA DATOTEKE, FUNKCIJA PREMIKA DATOTEKE ali FUNKCIJA BRISANJA DATOTEKE), namesto da bi prekinili NC-program z napako. Vrednost = 0: napaka deluje normalno.
<b>Nakazan dostop do parametra Q</b>				
	15	11	Št. parametra Q	Bere Q(IDX)
		12	Št. parametra QL	Bere QL(IDX)
		13	Št. parametra QR	Bere QR(IDX)
<b>Stanje stroja</b>				
	20	1	-	Številka aktivnega orodja
		2	-	Številka pripravljenega orodja
		3	-	Aktivna os orodja 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
		4	-	Programirano število vrtljajev vretena
		5	-	Aktivno stanje vretena -1 = nedoločeno stanje vretena 0 = M3 aktiven 1 = M4 aktiven 2 = M5 po M3 aktiven 3 = M5 po M4 aktiven
		7	-	Aktivna stopnja pogona
		8	-	Aktivno stanje hladilnega sredstva 0 = izklop, 1 = vklop
		9	-	Aktiven pomik
		10	-	Indeks pripravljenega orodja

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		11	-	Indeks aktivnega orodja
		14	-	Številka aktivnega vretena
		20	-	Programirana hitrost reza v načinu rotacije
		21	-	Način vretena v načinu rotacije: 0 = konst. število vrtljajev 1 = konst. hitrost reza
		22	-	Stanje hladilnega sredstva M7: 0 = nedejaven, 1 = aktiven
		23	-	Stanje hladilnega sredstva M8: 0 = nedejaven, 1 = aktiven

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Podatki o kanalu</b>				
	25	1	-	Številka kanala
<b>Parameter cikla</b>				
	30	1	-	Varnostna razdalja
		2	-	Globina vrtenja/globina rezkanja
		3	-	Dostav.glob.
		4	-	Pomik pri globinskem primiku
		5	-	Dolžina prve stranice pri mizi
		6	-	Dolžina druge stranice pri mizi
		7	-	Dolžina prve stranice pri utoru
		8	-	Dolžina druge stranice pri utoru
		9	-	Polmer za krožne žepe
		10	-	Pomik pri rezkanju
		11	-	Smer vrtenja poti rezkanja
		12	-	Čas zadrževanja
		13	-	Vzpon navoja cikla 17 in 18
		14	-	Predizmera ravnanja
		15	-	Kot praznjenja
		21	-	Kot tipanja
		22	-	Pot tipanja
		23	-	Tipalni pomik
		48	-	Toleranca
		49	-	HSC-način (cikla 32 - toleranca)
		50	-	Toleranca rotacijskih osi (cikla 32 - Toleranca)
		52	Številka Q-parametra	Vrsta prenosnega parametra pri uporabniških ciklih: -1: parameter cikla v CYCL DEF ni programiran 0: parameter cikla v CYCL DEF je numerično programiran (Q-parameter) 1: parameter cikla v CYCL DEF je programiran kot niz (Q-parameter)
		60	-	Varna višina (tipalni cikli 30 do 33)
		61	-	Preverjanje (tipalni cikli 30 do 33)
		62	-	Merjenje rezil (tipalni cikli 30 do 33)
		63	-	Številka Q-parametra za rezultat (tipalni cikli 30 do 33)
		64	-	Tip Q-parametra za rezultat (tipalni cikli 30 do 33) 1 = Q, 2 = QL, 3 = QR
		70	-	Množitelj za pomik (cikla 17 in 18)

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Načinovno stanje</b>				
	35	1	-	Dimenzioniranje: 0 = absolutno (G90) 1 = inkrementalno (G91)
		2	-	Popravek polmera: 0 = R0 1 = RR/RL 10 = Face Milling 11 = Peripheral Milling
<b>Podatki o SQL-preglednicah</b>				
	40	1	-	Koda rezultata za zadnji SQL-ukaz. Če je bila zadnja koda rezultatov 1 (= napaka), je povratna vrednost kode napake prenesena.
<b>Podatki iz preglednice orodij</b>				
	50	1	Št. orodja	Dolžina orodja L
		2	Št. orodja	Polmer orodja R
		3	Št. orodja	Polmer orodja R2
		4	Št. orodja	Predizmera dolžine orodja DL
		5	Št. orodja	Predizmera polmera orodja DR
		6	Št. orodja	Predizmera polmera orodja DR2
		7	Št. orodja	Orodje je zaklenjeno TL 0 = ni zaklenjeno, 1 = zaklenjeno
		8	Št. orodja	Številka nadomestnega orodja RT
		9	Št. orodja	Maksimalna življenjska doba TIME1
		10	Št. orodja	Maksimalna življenjska doba TIME2
		11	Št. orodja	Trenutna življenjska doba CUR.TIME
		12	Št. orodja	PLC-stanje
		13	Št. orodja	Maksimalna dolžina rezila LCUTS
		14	Št. orodja	Maksimalni kot vboda ANGLE
		15	Št. orodja	TT: število rezil CUT
		16	Št. orodja	TT: toleranca obrabe po dolžini LTOL
		17	Št. orodja	TT: toleranca obrabe po polmeru RTOL
		18	Št. orodja	TT: smer rotacije DIRECT (0 = pozitivno, -1 = negativno)
		19	Št. orodja	TT: zamik ravnine R-OFFS R = 99999,9999
		20	Št. orodja	TT: zamik dolžine L-OFFS
		21	Št. orodja	TT: toleranca loma po dolžini LBREAK
		22	Št. orodja	TT: toleranca loma po polmeru RBREAK
		28	Št. orodja	Najv. število vrtljajev NMAX
		32	Št. orodja	Kot konice TANGLE

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		34	Št. orodja	Dviganje dovoljeno LIFTOFF (0 = ne, 1 = da)
		35	Št. orodja	Toleranca obrabe polmera R2TOL
		36	Št. orodja	Tip orodja TYPE (rezkar = 0, orodje za brušenje = 1, ... tipalni sistem = 21)
		37	Št. orodja	Pripadajoča vrstica v preglednici tipalnega sistema
		38	Št. orodja	Časovni žig zadnje uporabe
		39	Št. orodja	ACC
		40	Št. orodja	Naklon za navojne cikle
		41	Št. orodja	AFC: referenčna obremenitev
		42	Št. orodja	AFC: predhodno opozorilo za preobremenitev
		43	Št. orodja	AFC: preobremenitev NC-zaustavitev
		44	Št. orodja	Prekoračitev življ. dobe orodja
		45	Št. orodja	Širina rezalne plošče na čelni strani (RCUTS)
		46	Št. orodja	Uporabna dolžina rezkarja
		47	Št. orodja	Polmer vratu rezkarja (RN)

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Podatki iz preglednice mest</b>				
	51	1	Št. mesta	Številka orodja
		2	Št. mesta	0 = brez posebnega orodja 1 = posebno orodje
		3	Št. mesta	0 = brez fiksnega mesta 1 = fiksno mesto
		4	Št. mesta	0 = brez blokirane mesta 1 = blokirano mesto
		5	Št. mesta	PLC-stanje
<b>Določitev mesta orodja</b>				
	52	1	Št. orodja	Št. mesta
		2	Št. orodja	Številka zalogovnika orodja
<b>Informacije o datoteki</b>				
	56	1	-	Število vrstic preglednice orodij
		2	-	Število vrstic aktivne preglednice ničelnih točk
		4	-	Število vrstic preglednice, ki jo je mogoče prosto definirati, odprte s FN26: TABOPEN
<b>Podatki orodja za T- in S-strobe</b>				
	57	1	T-koda	Številka orodja IDX0 = T0-strobe (odloži orodje), IDX1 = T1-strobe (zamenjaj orodje), IDX2 = T2-strobe (pripravi orodje)
		2	T-koda	Indeks orodja IDX0 = T0-strobe (odloži orodje), IDX1 = T1-strobe (zamenjaj orodje), IDX2 = T2-strobe (pripravi orodje)
		5	-	Število vrtljajev vretena IDX0 = T0-strobe (odloži orodje), IDX1 = T1-strobe (zamenjaj orodje), IDX2 = T2-strobe (pripravi orodje)
<b>Vrednosti, programirane v TOOL CALL</b>				
	60	1	-	Številka orodja T.
		2	-	Aktivna orodna 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W
		3	-	Število vrtljajev vretena S
		4	-	Predizmera dolžine orodja DL
		5	-	Predizmera polmera orodja DR
		6	-	Samodejni TOOL CALL 0 = da, 1 = ne
		7	-	Predizmera polmera orodja DR2
		8	-	Indeks orodja

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		9	-	Aktiven pomik
		10	-	Hitrost reza v [mm/min]
<b>Vrednosti, programirane v TOOL DEF</b>				
	61	0	Št. orodja	Branje številke zaporedja menjave orodja: 0 = orodje je že v vretenu, 1 = menjava med zunanji orodji, 2 = menjava notranjega v zunanje orodje, 3 = menjava posebnega orodja na zunanje orodje, 4 = menjava zunanjega orodja, 5 = menjava z zunanjega na notranje orodje, 6 = menjava z notranjega na zunanje orodje, 7 = menjava posebnega orodja na notranje orodje, 8 = menjava notranjega orodja, 9 = menjava zunanjega orodja na posebno orodje, 10 = menjava posebnega orodja na notranje orodje, 11 = menjava posebnega orodja na posebno orodje, 12 = menjava posebnega orodja, 13 = menjava zunanjega orodja, 14 = menjava notranjega orodja, 15 = menjava posebnega orodja
		1	-	Številka orodja T.
		2	-	Dolžina
		3	-	Polmer
		4	-	Indeks
		5	-	Podatki o orodju, programirani v TOOL DEF 1 = da, 0 = ne

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Vrednosti, programirane s FUNCTION TURNDATA</b>				
	62	1	-	Predizmera dolžine orodja DXL
		2	-	Predizmera dolžine orodja DYL
		3	-	Predizmera dolžine orodja DZL
		4	-	Predizmera rezalnega polmera DRS
<b>Vrednosti za LAC in VSC</b>				
	71	0	0	Indeks NC-osi, za katerega je treba izvesti LAC-tek za določitev teže oz. je bil nazadnje izveden (X do W = 1 do 9)
			2	Z LAC-tekem za določitev teže določena skupna nosilnost v [kgm <sup>2</sup> ] (pri krožnih oseh A/B/C) ali skupna teža v [kg] (pri linearnih oseh X/Y/Z)
		1	0	Cikel 957, odmik z navoja
<b>Informacije glede ciklov HEIDENHAIN</b>				
	71	20	0	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Največja delovna pot/varnostna razdalja
			1	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Iskalna hitrost (z mikrofonom za mehanske vibracije)
			2	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor za pomik (premik brez dotikanja)
			3	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor za pomik na strani plošče
			4	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Faktor za pomik na polmeru plošče
			5	Informacije o orodju za uravnavanje: <b>(toolgrind.grd)</b> Varnostna razdalja v Z (znotraj)
			6	Informacije o orodju za uravnavanje: <b>(toolgrind.grd)</b> Varnostna razdalja v Z (zunaj)
			7	Informacije glede obdelave za uravnavanje: varnostna razdalja v X (premer)
			8	Informacije glede obdelave za uravnavanje: razmerje rezalne hitrosti
			9	Informacije glede obdelave za uravnavanje: programirano število orodij za uravnavanje
			10	Informacije glede obdelave za uravnavanje: programirano število kinematike uravnavanja



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
			11	Informacije glede obdelave za uravnavanje: TCPM aktiven/in aktiven
			12	Informacije glede obdelave za uravnavanje: programiran položaj rotacijske osi
			13	Informacije glede obdelave za uravnavanje: rezalna hitrost brusilne plošče
			14	Informacije glede obdelave za uravnavanje: število vrtljajev uravnalnega vretena
			15	Informacije glede obdelave za uravnavanje: številka zalogovnika uravnalnika
			16	Informacije glede obdelave za uravnavanje: številka mesta uravnalnika
	21	0	0	Konfiguracijske informacije za brušenje: <b>(CfgGrindSettings)</b> Hitrost primika (sinhrono vrtenje)
			1	Konfiguracijske informacije za uravnavanje: <b>(CfgDressSettings)</b> Iskalna hitrost (z mikrofonom za mehanske vibracije)
			2	Konfiguracijske informacije za brušenje: <b>(CfgGrindSettings)</b> Razbremenilna vrednost
			3	Konfiguracijske informacije za brušenje: <b>(CfgGrindSettings)</b> Merilni krmilni zamik
	22	0	0	Konfiguracijske informacije za vedenje, če se senzor ne sproži. <b>(CfgGrindEvents/sensorNotReached)</b> IDX: senzor
	23	0	0	Konfiguracijske informacije za vedenje, če je senzor ob zagonu že aktiven. <b>(CfgGrindEvents/sensorActiveAtStart)</b> IDX: senzor
	24	1	1	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = primik s tibalnim sistemom
			2	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = primik z mikrofonom za mehanske vibracije
			3	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = primik z merilnim krmiljenjem

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
			9	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 1
			10	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 2
			11	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = vmesno uravnavanje
			12	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga dodatno uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource2)</b> Funkcija senzorja = tipka za učenje
	25		1	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = primik s tibalnim sistemom
			2	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = primik z mikrofonom za mehanske vibracije
			3	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = primik z merilnim krmiljenjem
			9	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 1
			10	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 2
			11	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = vmesno uravnavanje

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
			12	Konfiguracijske informacije za razbremenilno vrednost funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorRelease)</b> Funkcija senzorja = tipka za učenje
	26		1	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = primik s tipalnim sistemom
			2	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = primik z mikrofonom za mehanske vibracije
			3	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = primik z merilnim krmiljenjem
			9	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 1
			10	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 2
			11	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja = vmesno uravnavanje
			12	Konfiguracijske informacije za vrsto reakcije na dogodek funkcije senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorReaction)</b> Funkcija senzorja= tipka za učenje
	27		1	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = primik s tipalnim sistemom
			2	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = primik z mikrofonom za mehanske vibracije

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
			3	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = primik z merilnim krmiljenjem
			9	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 1
			10	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja: <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = interakcija, značilna za OEM, 2
			11	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = vmesno uravnavanje
			12	Konfiguracijske informacije za dogodek, ki ga uporabi funkcija senzorja <b>(CfgGrindEvents/sensorSource)</b> Funkcija senzorja = tipka za učenje
	28		0	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Okroglo brušenje - vir preglasitve za nihajoče gibanje
			1	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Okroglo brušenje - vir preglasitve za primik
			2	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Plosko brušenje - vir preglasitve za nihajoče gibanje
			3	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Plosko brušenje - vir preglasitve za primik
			4	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Posebno brušenje - vir preglasitve za nihajoče gibanje

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
			5	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Posebno brušenje - vir preglasitve za primik
			6	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Koordinatno brušenje (nihajni hod)
			7	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Splošni premiki v generatorju primika (npr. premik splošno s senzorjem/brez senzorja)
			8	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Splošni premiki v generatorju primika (npr. premik z mikrofonom za mehanske vibracije)
			9	Konfiguracijske informacije za dodelitev virov preglasitve za funkcije brušenja: <b>(CfgGrindOverrides)</b> Splošni premiki v generatorju primika (npr. premik s tibalnim sistemom)

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Razpoložljivo območje pomnilnika za cikle proizvajalca</b>				
	72	0-39	0 do 30	Razpoložljivo območje pomnilnika za cikle proizvajalca. Vrednosti enota TNC ponastavi samo pri ponovnem zagonu krmilnega sistema (= 0). Z možnostjo za preklic vrednosti niso ponastavljene na vrednost, ki je bila v veljavi pri izvedbi. Do vključno 597110-11: samo NR 0-9 in IDX 0-9 Od 597110-12: NR 0-39 in IDX 0-30
<b>Razpoložljivo območje pomnilnika za cikle uporabnika</b>				
	73	0-39	0 do 30	Razpoložljivo območje pomnilnika za cikle uporabnika. Vrednosti enota TNC ponastavi samo pri ponovnem zagonu krmilnega sistema (= 0). Z možnostjo za preklic vrednosti niso ponastavljene na vrednost, ki je bila v veljavi pri izvedbi. Do vključno 597110-11: samo NR 0-9 in IDX 0-9 Od 597110-12: NR 0-39 in IDX 0-30
<b>Branje najmanjšega in največjega števila vrtljajev vretena</b>				
	90	1	ID vretena	Najmanjše število vrtljajev najnižje stopnje pogona. Če ni konfigurirana nobena stopnja pogona, je ocenjen CfgFeedLimits/minFeed prvega niza parametra vretena. Indeks 99 = aktivno vreteno
		2	ID vretena	Največje število vrtljajev najvišje stopnje pogona. Če ni konfigurirana nobena stopnja pogona, je ocenjen CfgFeedLimits/maxFeed prvega niza parametra vretena. Indeks 99 = aktivno vreteno
<b>Popravki orodja</b>				
	200	1	1 = brez predizmere 2 = s predizmero 3 = s predizmero in predizmero iz TOOL CALL	Aktiven polmer
		2	1 = brez predizmere 2 = s predizmero 3 = s predizmero in predizmero iz TOOL CALL	Aktivna dolžina
		3	1 = brez predizmere 2 = s predizmero 3 = s predizmero	Polmer zaobljenosti R2

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
				= s predizmero in predizmero iz TOOL CALL
		6	Št. orodja	Dolžina orodja Indeks 0 = aktivno orodje
<b>Transformacije koordinat</b>				
	210	1	-	Osnovna rotacija (ročno)
		2	-	Programirana rotacija
		3	-	Aktivna zrcaljena os Bit#0 do 2 in 6 do 8: os X, Y, Z in U, V, W
		4	Os	Aktivni faktor merila Indeks: 1–9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )
		5	Rotacijska os	3D-ROT Indeks: 1–3 (A, B, C)
		6	-	Obdelovalne ravni nihajo v načinu delovanja poteka programa 0 = ni aktivno –1 = aktivno
		7	-	Obdelovalne ravni nihajo v ročnih načinih delovanja 0 = ni aktivno –1 = aktivno
		8	Št. parametra QL	Kot zasuka med vretenom in obrnjenim koordinatnim sistemom. Projicira kot, ki je določen v QL-parametru, od koordinatnega sistema za vnos v koordinatni sistem orodja. Če je IDX prost, se projicira kot 0.
		10	-	Vrsta določanja aktivnega vrtenja: 0 = brez vrtenja - bo povrnjeno, če tako v načinu delovanja <b>Ročno delovanje</b> kot samodejnih načinih delovanja ni aktivno nobeno vrtenje. 1 = aksialno 2 = prostorski kot
		11	-	Koordinatni sistem za ročne premike: 0 = koordinatni sistem stroja <b>M-CS</b> 1 = koordinatni sistem obdelovalne ravnine <b>WPL-CS</b> 2 = koordinatni sistem orodja <b>T-CS</b> 4 = koordinatni sistem obdelovanca <b>W-CS</b>
		12	Os	Popravek v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine <b>WPL-CS</b> (FUNCTION TURNDATA CORR WPL oz. FUNCTION CORRDATA WPL) Indeks: 1 - 9 ( X, Y, Z, A, B, C, U, V, W )

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Aktivni koordinatni sistem</b>				
	211	-	-	1 = sistem za vnos (privzeto) 2 = sistem REF 3 = sistem zamenjave orodja
<b>Posebne transformacije v načinu rotacije</b>				
	215	1	-	Kot za natančnost sistema za vnos v XY-ravnini v načinu rotacije. Če želite ponastaviti transformacijo, vnesite vrednost 0 za kot. Ta transformacija se uporablja v okviru cikla 800 (parameter Q497).
		3	1-3	Branje prostorskega kota, zapisanega z NR2. Indeks: 1-3 (rdečaA, rdečaB, rdečaC)
<b>Aktivni zamik ničelne točke</b>				
	220	2	Os	Trenutni zamik ničelne točke v [mm] Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	Os	Branje razlike med referenčno in izhodiščno točko. Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		4	Os	Branje vrednosti za OEM-zamik. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, ...)
<b>Podr. premika</b>				
	230	2	Os	Negativno končno stikalo programske opreme Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	Os	Pozitivno končno stikalo programske opreme Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		5	-	Vklop ali izklop končnega stikala programske opreme: 0 = vklop, 1 = izklop Za osi modulov mora biti nastavljena zgornja in spodnja meja ali ne sme biti meja.
<b>Branje zelenega položaja v REF-sistemu</b>				
	240	1	Os	Trenutni zeleni položaj v REF-sistemu
<b>Branje zelenega položaja v REF-sistemu vključno odmiki (krmilnik itd.)</b>				
	241	1	Os	Trenutni zeleni položaj v REF-sistemu
<b>Branje trenutnega položaja v aktivnem koordinatnem sistemu</b>				
	270	1	Os	Trenuten zeleni položaj v vnosnem sistemu Funkcija pri priklicu z aktivnim popravkom polmera orodja zagotavlja nepopravljene položaje za glavne osi X, Y in Z. Če je funkcija z aktivnim popravkom polmera orodja priklicana za rotacijsko os, je oddano sporočilo o napaki. Indeks: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
<b>Branje trenutnega položaja v aktivnem koordinatnem sistemu vključno odmiki (krmilnik itd.)</b>				
	271	1	Os	Trenutni zeleni položaj v sistemu za vnos



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje informacij o M128</b>				
	280	1	-	M128 aktiven: -1 = da, 0 = ne
		3	-	Stanje TCPM v skladu s št. Q: Št. Q + 0: TCPM aktiven, 0 = ne, 1 = da Št. Q + 1: OS, 0 = POL., 1 = PROS. Št. Q. + 2: NADZOR_POTI, 0 = OS, 1 = VEKTOR Št. Q + 3: pomik, 0 = F TCP, 1 = F KONT.
<b>Strojna kinematika</b>				
	290	5	-	0: temperaturna kompenzacija ni aktivna 1: temperaturna kompenzacija je aktivna
		10	-	Indeks strojne kinematike, programirane v FUNCTION MODE MILL ali FUNCTION MODE TURN, iz Channels/ChannelSettings/CfgKin-List/kinCompositeModels -1 = ni programiran
<b>Branje podatkov strojne kinematike</b>				
	295	1	Št. parametra QS	Branje imen osi aktivne triosne kinematike. Imena osi so zapisana po QS(IDX), QS(IDX+1) in QS(IDX+2). 0 = operacija uspešna
		2	0	Ali je funkcija FACING HEAD POS aktivna? 1 = da, 0 = ne
		4	Krožna os	Branje, ali je navedena rotacijska os del kinematičnega izračuna. 1 = da, 0 = ne (Rotacijska os je lahko z M138 izključena iz kinematičnega izračuna.) Indeks: 4, 5, 6 (A, B, C)
		5	Pomožna os	Branje, ali se navedena pomožna os uporablja v kinematiki. -1 = os ni v kinematiki 0 = os ni vključena v izračun kinematike:
		6	Os	Kotna glava: vektor zamika v osnovnem koordinatnem sistemu B-CS prek kotne glave Indeks: 1, 2, 3 (X, Y, Z)
		7	Os	Kotna glava: vektor smeri orodja v osnovnem koordinatnem sistemu B-CS Indeks: 1, 2, 3 (X, Y, Z)
		10	Os	Določite osi za programiranje. Navedenemu indeksu osi določite pripadajočo ID osi (indeks iz CfgAxis/axisList). Indeks: 1-9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		11	ID osi	Določite osi za programiranje. Navedeni ID osi določite indeks osi (X = 1, Y = 2, ...). Indeks: ID osi (indeks iz CfgAxis/axisList)

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Sprememba geometričnega postopka</b>				
	310	20	Os	Programiranje premera: -1 = vklop, 0 = izklop
		126	-	M126: -1 = vklop, 0 = izklop
<b>Trenutni sistemski čas</b>				
	320	1	0	Sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 00:00:00 (realni čas).
			1	Sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 00:00:00 (predhodni izračun).
		3	-	Branje časov obdelave trenutnega NC-programa.
<b>Formatiranje za sistemski čas</b>				
	321	0	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: DD.MM.LLLL hh:mm:ss
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (prehodni izračun). Oblika zapisa: DD.MM.LLLL hh:mm:ss
		1	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: D.MM.LLLL h:mm:ss
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: D.MM.LLLL h:mm:ss
		2	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: D.MM.LLLL h:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: D.MM.LLLL h:mm
		3	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: D.MM.LL h:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: D.MM.LL h:mm

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		4	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD hh:mm:ss
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD hh:mm:ss
		5	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD hh:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD hh:mm
		6	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD h:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD h:mm
		7	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LL-MM-DD h:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LL-MM-DD h:mm
		8	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: DD.MM.LLLL
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: DD.MM.LLLL
		9	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: D.MM.LLLL
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: D.MM.LLLL

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		10	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: D.MM.LL
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: D.MM.LL
		11	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LLLL-MM-DD
		12	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: LL-MM-DD
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: LL-MM-DD
		13	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: hh:mm:ss
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: hh:mm:ss
		14	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: h:mm:ss
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: h:mm:ss
		15	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas). Oblika zapisa: h:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun). Oblika zapisa: h:mm

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		16	0	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (realni čas) Oblika zapisa: DD.MM.LLLL hh:mm
			1	Formatiranje: sistemski čas v sekundah, ki so pretekle od dne 01.01.1970, ure 0:00 (predhodni izračun) Oblika zapisa: DD.MM.LLLL hh:mm
		20	0	Trenutni koledarski teden v skladu z ISO 8601 (realni čas)
			1	Trenutni koledarski teden v skladu z ISO 8601 (predhodni izračun)

**Globalne programske nastavitve GPS: globalno stanje aktivacije**

330	0	-	0 = nobena GPS-nastavitev ni aktivna 1 = aktivna je poljubna GPS-nastavitev
-----	---	---	--

**Globalne programske nastavitve GPS: posamezno stanje aktivacije**

331	0	-	0 = nobena GPS-nastavitev ni aktivna 1 = aktivna je poljubna GPS-nastavitev
	1	-	GPS: osnovna rotacija 0 = izklop, 1 = vklop
	3	Os	GPS: zrcaljenje 0 = izklop, 1 = vklop Indeks: 1-6 (X, Y, Z, A, B, C)
	4	-	GPS: Zamik v spremenjenem sistemu obdelovanja 0 = izklop, 1 = vklop
	5	-	GPS: rotacija v sistemu za vnos 0 = izklop, 1 = vklop
	6	-	GPS: faktor pomika 0 = izklop, 1 = vklop
	8	-	GPS: prekrivanje s krmilnikom 0 = izklop, 1 = vklop
	10	-	GPS: navidezna orodna os VT 0 = izklop, 1 = vklop
	15	-	GPS: izbira koordinatnega sistema krmilnika 0 = koordinatni sistem orodij M-CS 1 = koordinatni sistem obdelovanja W-CS 2 = spremenjen koordinatni sistem obdelovanja mW-CS 3 = koordinatni sistem obdelovalne ravni WPL-CS
	16	-	GPS: zamik v sistemu obdelovanja 0 = izklop, 1 = vklop
	17	-	GPS: odmik osi 0 = izklop, 1 = vklop

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Globalne programske nastavitve GPS</b>				
	332	1	-	GPS: kot osnovne rotacije
		3	Os	GPS: zrcaljenje 0 = ni zrcaljeno, 1 = zrcaljeno Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
		4	Os	GPS: zamik v spremenjenem koordinatnem sistemu obdelovanca mW-CS Indeks: 1–6 (X, Y, Z, A, B, C)
		5	-	GPS: kot rotacije v koordinatnem sistemu za vnos I-CS
		6	-	GPS: faktor pomika
		8	Os	GPS: prekrivanje s krmilnikom Najv. vrednost zneska Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT)
		9	Os	GPS: vrednost za prekrivanje s krmilnikom Indeks: 1–10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT)
		16	Os	GPS: zamik v koordinatnem sistemu obdelovanca W-CS Indeks: 1–3 (X, Y, Z)
		17	Os	GPS: odmiki osi Indeks: 4–6 (A, B, C)
<b>Stikalni tipalni sistem TS</b>				
	350	50	1	Tip tipalnega sistema: 0: TS120, 1: TS220, 2: TS440, 3: TS630, 4: TS632, 5: TS640, 6: TS444, 7: TS740
			2	Vrstica v preglednici tipalnega sistema
		51	-	Aktivna dolžina
		52	1	Učinkovit polmer tipalne krogle
			2	Polmer zaobljenosti
		53	1	Sredinski zamik (glavne osi)
			2	Sredinski zamik (pomožne osi)
		54	-	Kot orientacije vretena v stopinjah (sredinski zamik)
		55	1	Hitri tek
			2	Pomik pri merjenju
			3	Pomik za predpozicioniranje: FMAX_PROBE ali FMAX_MACHINE
		56	1	Najdaljša pot meritve
			2	Varnostna razdalja
		57	1	Možna orientacija vretena 0 = ne, 1 = da
			2	Kot orientacije vretena v stopinjah

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Tipalni sistem mize za izmero orodja TT</b>				
	350	70	1	TT: vrsta tipalnega sistema
			2	TT: vrstica v preglednici tipalnega sistema
			3	TT: oznaka aktivne vrstice v preglednici tipalnega sistema
			4	TT: vhod tipalnega sistema
		71	1/2/3	TT: središče tipalnega sistema (REF-sistem)
		72	-	TT: polmer tipalnega sistema
		75	1	TT: hitri tek
			2	TT: merilni pomik pri mirujočem vretenu
			3	TT: merilni pomik pri vrtečem se vretenu
		76	1	TT: najdaljša pot meritve
			2	TT: varnostna razdalja za merjenje dolžine
			3	TT: varnostna razdalja za merjenje polmera
			4	TT: razdalja med spodnjim robom rezkarja in zgornjim robom tipala
		77	-	TT: število vrtljajev vretena
		78	-	TT: smer tipanja
		79	-	TT: aktivirajte radijskega prenosa
			-	TT: zaustavitev pri odmiku tipalnega sistema
		100	-	Dolžina poti, po kateri je pri simulaciji tipalnega sistema tipka premaknjena

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Referenčna točka iz cikla tipalnega sistema (rezultati zaznavanja)</b>				
	360	1	Koordinata	Zadnja referenčna točka ročnega cikla tipalnega sistema ali zadnja tipalna točka iz cikla 0 (koordinatni sistem za vnos). Popravki: dolžina, polmer in sredinski zamik
		2	Os	Zadnja referenčna točka ročnega cikla tipalnega sistema ali zadnja tipalna točka iz cikla 0 (koordinatni sistem strojev, kot indeks so dovoljene samo osi aktivne 3D-kinematike). Popravki: samo sredinski zamik
		3	Koordinata	Rezultat meritve ciklov v sistemu za vnos tipalnega sistema 0 in 1. Rezultat meritve je bran v obliki koordinat. Popravek: samo sredinski zamik
		4	Koordinata	Zadnja izhodiščna točka ročnega cikla tipalnega sistema oz. zadnja tipalna točka iz cikla 0 (koordinatni sistem obdelovanca). Rezultat meritve je bran v obliki koordinat. Popravek: samo sredinski zamik
		5	Os	Vrednosti osi, nepopravljene
		6	Koordinata/os	Branje rezultatov meritev v obliki koordinat/vrednosti osi v sistemu za vnos postopkov zaznavanja. Popravek: samo dolžina
		10	-	Orientacija vretena
		11	-	Stanje napake postopka zaznavanja: 0: postopek zaznavanja je uspešen -1: tipalna točka ni dosežena -2: tipka za začetek zaznavanja je že preamknjena



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Nastavitve za cikle tipalnega sistema</b>				
	370	2	-	Hitri tek merjenja
		3	-	Hitri tek stroja kot hitri tek merjenja
		5	-	Vklop/izklop vodenja kota
		6	-	Samodejni merilni cikli: vklop/izklop prekinitve z informacijami
<b>Branje ali zapis vrednosti iz preglednice aktivne ničelne točke</b>				
	500	Row number	Stolpec	Branje vrednosti
<b>Branje ali zapis vrednosti iz preglednice prednastavitev (osnovne pretvorbe)</b>				
	507	Row number	1-6	Branje vrednosti
<b>Branje ali zapis odmikov osi iz preglednice prednastavitev</b>				
	508	Row number	1-9	Branje vrednosti
<b>Podatki za obdelavo palet</b>				
	510	1	-	Aktivna vrstica
		2	-	Trenutna številka palete. Vrednost stolpca IME zadnjega vnosa vrste PAL. Če je stolpec prazen ali ne vsebuje številčne vrednosti, bo povrnjena vrednost -1.
		3	-	Trenutna vrstica preglednice palet.
		4	-	Zadnja vrstica NC-programa trenutne palete.
		5	Os	Obdelava, usmerjena na orodje: Programirana varna višina: 0 = ne, 1 = da Indeks: 1–9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		6	Os	Obdelava, usmerjena na orodje: Varna višina Vrednost ne velja, če ID510 NR5 z ustreznim IDX dobavi vrednost 0. Indeks: 1–9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		10	-	Številka vrstice preglednice palet, do katere se iščejo premiki niza.
		20	-	Vrsta obdelave palet? 0 = usmerjeno na obdelovanec 1 = usmerjeno na orodje
		21	-	Samodejno nadaljevanje po NC-napaki: 0 = blokirano 1 = aktivno 10 = prekinitve nadaljevanja 11 = nadaljevanje z vrstico v preglednici palet, ki bi bila brez NC-napake naslednja izvedena 12 = nadaljevanje z vrstico v preglednici palet, v kateri je prišlo do NC-napake 13 = nadaljevanje v naslednji paleti

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje podatkov iz preglednice aktivne točke</b>				
	520	Row number	10	Branje vrednosti iz preglednice aktivne točke.
			11	Branje vrednosti iz preglednice aktivne točke.
			1-3 X/Y/Z	Branje vrednosti iz preglednice aktivne točke.
<b>Branje ali zapis aktivne prednastavitve</b>				
	530	1	-	Številka aktivne referenčne točke v aktivni preglednici referenčnih točk.
<b>Aktivna referenčna točka palet</b>				
	540	1	-	Številka aktivne referenčne točke palete. nazaj dostavi številko aktivne referenčne točke. Če ni aktivna nobena referenčna točka palet, funkcija nazaj dobavi vrednost -1.
		2	-	Številka aktivne referenčne točke palet. Kot pri NR1.
<b>Vrednosti za osnovno transformacijo referenčne točke palet</b>				
	547	Row number	Os	Branje. Indeks: 1-6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)
<b>Odmik osi iz preglednice referenčne točke palet</b>				
	548	Row number	Odmik	Branje. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, ...)
<b>OEM-odmik</b>				
	558	Row number	Odmik	Branje vrednosti za OEM-zamik. Indeks: 1-9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, ...)
<b>Branje ali zapis stanja stroja</b>				
	590	2	1-30	Prosto na voljo, se ne izbriše pri izbiri programa.
		3	1-30	Prosto na voljo, se ne izbriše pri izpadu omrežja (trajno shranjevanje)
<b>Parameter Look-Ahead preberi ali shrani iz ene posamezne osi (raven strojev)</b>				
	610	1	-	Najmanjši pomik ( <b>MP_minPathFeed</b> ) v mm/min.
		2	-	Najmanjši pomik na robovih ( <b>MP_minCornerFeed</b> ) v mm/min
		3	-	Meja pomika za visoko hitrost ( <b>MP_maxG1Feed</b> ) v mm/min
		4	-	Najv. sunek pri nižji hitrosti ( <b>MP_maxPathJerk</b> ) v m/s <sup>3</sup>
		5	-	Najv. sunek pri visoki hitrosti ( <b>MP_maxPathJerkHi</b> ) v m/s <sup>3</sup>
		6	-	Toleranca pri nizki hitrosti ( <b>MP_pathTolerance</b> ) v mm
		7	-	Toleranca pri visoki hitrosti ( <b>MP_pathToleranceHi</b> ) v mm

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		8	-	Najv. odvod sunka ( <b>MP_maxPathYank</b> ) v m/s <sup>4</sup>
		9	-	Tolerančni faktor v krivuljah ( <b>MP_curveTolFactor</b> )
		10	-	Delež najv. dovoljenega sunka pri spremembi ukrivljenosti ( <b>MP_curveJerkFactor</b> )
		11	-	Najv. sunek pri tipalnih premikih ( <b>MP_pathMeasJerk</b> )
		12	-	Kotna toleranca pri pomiku pri obdelovanju ( <b>MP_angleTolerance</b> )
		13	-	Kotna toleranca pri hitrem teku ( <b>MP_angleToleranceHi</b> )
		14	-	Najv. robni kot za poligone ( <b>MP_maxPolyAngle</b> )
		18	-	Radialni pospešek pri pomiku pri obdelovanju ( <b>MP_maxTransAcc</b> )
		19	-	Radialni pospešek pri hitrem teku ( <b>MP_maxTransAccHi</b> )
		20	Indeks fizikalne osi	Najv. pomik ( <b>MP_maxFeed</b> ) v mm/min.
		21	Indeks fizikalne osi	Najv. pospešek ( <b>MP_maxAcceleration</b> ) v m/s <sup>2</sup>
		22	Indeks fizikalne osi	Najv. prehodni sunek osi pri hitrem teku ( <b>MP_axTransJerkHi</b> ) v m/s <sup>2</sup>
		23	Indeks fizikalne osi	Najv. prehodni sunek osi pri pomiku pri obdelovanju ( <b>MP_axTransJerk</b> ) v m/s <sup>3</sup>
		24	Indeks fizikalne osi	Predhodno krmiljenje pospeška ( <b>MP_compAcc</b> )
		25	Indeks fizikalne osi	Sunek, specifičen za os, pri nizki hitrosti ( <b>MP_axPathJerk</b> ) v m/s <sup>3</sup>
		26	Indeks fizikalne osi	Sunek, specifičen za os, pri visoki hitrosti ( <b>MP_axPathJerkHi</b> ) v m/s <sup>3</sup>
		27	Indeks fizikalne osi	Natančnejše tolerančno upoštevanje v kotih ( <b>MP_reduceCornerFeed</b> ) 0 = izklopljeno, 1 = vklopljeno
		28	Indeks fizikalne osi	DCM: najv. toleranca za linearne osi v mm ( <b>MP_maxLinearTolerance</b> )
		29	Indeks fizikalne osi	DCM: najv. kotna toleranca v [°] ( <b>MP_maxAngleTolerance</b> )
		30	Indeks fizikalne osi	Tolerančni nadzor za povezane navoje ( <b>MP_threadTolerance</b> )
		31	Indeks fizikalne osi	Oblika ( <b>MP_shape</b> ) filtra <b>axisCutterLoc</b> 0: Off 1: Average

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
				2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
		32	Indeks fizikalne osi	Frekvenca ( <b>MP_frequency</b> ) filtra <b>axisCutterLoc</b> v Hz
		33	Indeks fizikalne osi	Oblika ( <b>MP_shape</b> ) filtra <b>axisPosition</b> 0: Off 1: Average 2: Triangle 3: HSC 4: Advanced HSC
		34	Indeks fizikalne osi	Frekvenca ( <b>MP_frequency</b> ) filtra <b>axisPosition</b> v Hz
		35	Indeks fizikalne osi	Zaporedje filtra za način delovanja <b>Ročni način delovanja (MP_manualFilterOrder)</b>
		36	Indeks fizikalne osi	Način HSC ( <b>MP_hscMode</b> ) filtra <b>axisCutterLoc</b>
		37	Indeks fizikalne osi	Način HSC ( <b>MP_hscMode</b> ) filtra <b>axisPosition</b>
		38	Indeks fizikalne osi	Sunek, specifičen za os, za tipalne premike ( <b>MP_axMeasJerk</b> )
		39	Indeks fizikalne osi	Rangiranje napake filtra za izračun odstopanja filtra ( <b>MP_axFilterErrWeight</b> )
		40	Indeks fizikalne osi	Najv. dolžina pozicijskega filtra ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
		41	Indeks fizikalne osi	Najv. dolžina filtra-CLP ( <b>MP_maxHscOrder</b> )
		42	-	Najv. pomik osi pri pomiku za obdelovanje ( <b>MP_maxWorkFeed</b> )
		43	-	Najv. pospešek poti pri pomiku za obdelovanje ( <b>MP_maxPathAcc</b> )
		44	-	Najv. pospešek poti pri hitrem teku ( <b>MP_maxPathAccHi</b> )
		45	-	Oblika filtra Smoothing ( <b>CfgSmoothingFilter/shape</b> ) 0 = Off 1 = Average 2 = Triangle
		46	-	Zaporedje filtra Smoothing (samo lihe vrednosti) ( <b>CfgSmoothingFilter/order</b> )
		47	-	Tip profila za pospeševanje ( <b>CfgLaPath/profileType</b> ) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		48	-	Tip profila za pospeševanje, hitri tek ( <b>CfgLaPath/profileTypeHi</b> ) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal
		49	-	Način zmanjšanja filtra ( <b>CfgPositionFilter/timeGainAtStop</b> ) 0 = Off 1 = NoOvershoot 2 = FullReduction
		51	Indeks fizikalne osi	Kompenzacija napake vleka v fazi sunka ( <b>MP_lpcJerkFact</b> )
		52	Indeks fizikalne osi	kv-faktor regulatorja položaja v 1/s ( <b>MP_kv-Factor</b> )

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje oz. pisanje parametra Look-Ahead iz ene posamezne osi (raven cikla)</b>				
	613	see ID610	glejte ID610	Podobno kot ID610, vendar učinkuje samo na ravni cikla. S tem so prebrane oz. prepisane vrednosti iz konfiguracije stroja in vrednosti ravni strojev
<b>Meritev največje obremenitve osi</b>				
	621	0	Indeks fizikalne osi	Zaključite meritev dinamične obremenitve in shranite rezultat v navedenem Q-parametru.
<b>Branje SIK-vsebin</b>				
	630	0	Št. možnosti	Eksplisitno lahko določite, ali je možnosti SIK, ki je navedena v <b>IDX</b> , nastavljena ali ne. 1 = možnost je omogočena 0 = možnost ni omogočena
		1	-	Določite lahko, ali je nastavljena možnost Feature Content Level (za nadgrajene funkcije) in katera. -1 = FCL ni nastavljen <Nr.> = FCL nastavljen
		2	-	Branje serijske številke SIK -1 = v sistemu ni veljavnega SIK
		10	-	Določitev vrste krmilnega sistema: 0 = iTNC 530 1 = krmilni sistem na osnovi NCK (TNC 640, TNC 620, TNC 320, TNC 128, PNC 610, ...)
<b>Splošni podatki brusilne plošče</b>				
	780	2	-	Širina
		3	-	Izpust
		4	-	Kot alfa (izbirno)
		5	-	Kot gama (izbirno)
		6	-	Globina (izbirno)
		7	-	Polmer zakrivljenosti na robu "Further" (izbirno)
		8	-	Polmer zakrivljenosti na robu "Nearer" (izbirno)
		9	-	Polmer zakrivljenosti na robu "Nearest" (izbirno)
		10	-	Aktivni rob: 1 = Further 2 = Nearer 3 = Nearest 4 = Special 5 = FurtherBack 6 = NearerBack 7 = NearestBack 8 = SpecialBack 9 = FurtherWheelRad 10 = NearerWheelRad

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		11	-	Tip brusilne plošče (ravna/poševna)
		12	-	Zunanja ali notranja plošča?
		13	-	Korekcijski kot osi B (nasproti osnovnega kota mesta)
		14	-	Tip poševne plošče
		15	-	Skupna dolžina brusilne plošče
		16	-	Dolžina notranjega roba brusilne plošče
		17	-	Najmanjši premer plošče (meja obrabe)
		18	-	Najmanjša širina plošče (meja obrabe)
		19	-	Številka orodja
		20	-	Rezalna hitrost
		21	-	Največja dovoljena hitrost reza
		27	-	Plošča osnovnega tipa z reliefnim rezom
		28	-	Kot reliefa na zunanji strani
		29	-	Kot reliefa na notranji strani
		30	-	Stanje zaznave
		31	-	Popravek polmera
		32	-	Popravek celotne dolžine
		33	-	Popravek globine reza
		34	-	Popravek dolžine do najbolj notranjega roba
		35	-	Polmer droga brusilne plošče
		36	-	Je začetno uravnavanje izvedeno?
		37	-	Prostor uravnalnika za začetno uravnavanje
		38	-	Uravnalno orodje za začetno uravnavanje
		39	-	Merjenje brusilne plošče?
		51	-	Uravnalno orodje za uravnavanje na premeru
		52	-	Uravnalno orodje za uravnavanje na zunanjem robu
		53	-	Uravnalno orodje za uravnavanje na notranjem robu
		54	-	Priklic uravnavanja premera po številu
		55	-	Priklic uravnavanja zunanjega roba po številu
		56	-	Priklic uravnavanja notranjega roba po številu
		57	-	Števec uravnav za premer
		58	-	Števec uravnav za zunanji rob
		59	-	Števec uravnav za notranji rob
		60	-	Izbira načina popravka
		61	-	Naravnalni kot uravnalnega orodja

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		101	-	Polmer brusilne plošče
<b>Zamik ničelne točke za brusilno ploščo</b>				
	781	1	Os	Zamik ničelne točke iz umerjanja sprednjih robov
		2	Os	Zamik ničelne točke iz umerjanja zadnjih robov
		3	Os	Zamik ničelne točke iz nastavljanja
		4	Os	Programiran zamik ničelne točke glede na ploščo
		5-9	Os	Nadaljnji zamik ničelne točke, povezan z varnostjo
<b>Geometrija brusilne plošče</b>				
	782	1	-	Oblika plošče
		2	-	Prekoračitev na zunanji strani
		3	-	Prekoračitev na notranji strani
		4	-	Prekoračitev, premer
<b>Podrobna geometrija (kontura) brusilne plošče</b>				
	783	1	1	Širina posnetega roba stranice plošče, zunanja
			2	Širina posnetega roba stranice plošče, notranja
		2	1	Kot posnetega roba stranice plošče, zunanji
			2	Kot posnetega roba stranice plošče, notranji
		3	1	Polmer kota stranice plošče, zunanji
			2	Polmer kota stranice plošče, notranji
		4	1	Dolžina stranice plošče, zunanja
			2	Dolžina stranice plošče, notranja
		5	1	Dolžina povleka nazaj stranice plošče, zunanja
			2	Dolžina povleka nazaj stranice plošče, notranja
		6	1	Kot povleka nazaj stranice plošče, zunanji
			2	Kot povleka nazaj stranice plošče, notranji
		7	1	Dolžina vboda nazaj stranice plošče, zunanja
			2	Dolžina vboda nazaj stranice plošče, notranja
		8	1	Izhodni polmer stranice plošče, zunanji
			2	Izhodni polmer stranice plošče, notranji
		9	1	Skupna globina, zunanja
			2	Skupna globina, notranja



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Podatki za uravnavanje brusilne plošče</b>				
	784	1	-	Število varnostnih položajev
		5	-	Postopek za uravnavanje
		6	-	Številka programa uravnavanja
		7	-	Znesek primika pri uravnavanju
		8	-	Kot primika/smer primika pri uravnavanju
		9	-	Število ponovitev pri uravnavanju
		10	-	Število praznih dvigov pri uravnavanju
		11	-	Pomik pri uravnavanju na premer
		12	-	Faktor pomika pri uravnavanju stranice (glede na NR11)
		13	-	Faktor pomika pri uravnavanju polmerov (glede na NR11)
		14	-	Faktor pomika pri uravnavanju poševnin (glede na NR11)
		15	-	Hitrost izven plošče pri predhodnem profiliranju
		16	-	Faktor hitrosti znotraj plošče pri predhodnem profiliranju (glede na NR15)
		25	-	Postopek uravnavanja za vmesno uravnava
		26	-	Številka programa za vmesno uravnava
		27	-	Znesek primika pri vmesnem uravnavanju
		28	-	Kot primika/smer primika pri vmesnem uravnavanju
		29	-	Število ponovitev pri vmesnem uravnavanju
		30	-	Število praznih dvigov pri vmesnem uravnavanju
		31	-	Pomik vmesnega uravnavanja

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Varnostni položaji za brusilno ploščo</b>				
	785	1	Os	Varnostni položaj št. 1
		2	Os	Varnostni položaj št. 2
		3	Os	Varnostni položaj št. 3
		4	Os	Varnostni položaj št. 4
<b>Podatki posnemalnega orodja za brusilno ploščo</b>				
	789	1	-	datoteke
		2	-	Dolžina L1
		3	-	Dolžina L2
		4	-	Polmer
		5	-	Usmeritev:1=RadType1, 2=RadType2, 3=RadType3
		10	-	Število vrtljajev uravnalnega vretena

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje informacij funkcionalne varnosti FS</b>				
	820	1	-	Omejitev s FS: 0 = ni funkcionalne varnosti FS, 1 = odprta zaščitna vrata SOM1, 2 = odprta zaščitna vrata SOM2, 3 = odprta zaščitna vrata SOM3, 4 = odprta zaščitna vrata SOM4, 5 = zaprta vsa zaščitna vrata
<b>Zapis podatkov za nadzor ravnovesja</b>				
	850	10	-	Vklop in izklop nadzora ravnovesja 0 = nadzor ravnovesja ni aktiven 1 = nadzor ravnovesja je aktiven
<b>Števec</b>				
	920	1	-	Načrtovani obdelovanci. Števec v načinu delovanja <b>Test programa</b> na splošno dobavi vrednost 0.
		2	-	Že izdelani obdelovanci. Števec v načinu delovanja <b>Test programa</b> na splošno dobavi vrednost 0.
		12	-	Obdelovanci, ki še niso dokončani. Števec v načinu delovanja <b>Test programa</b> na splošno dobavi vrednost 0.
<b>Branje in zapis podatkov trenutnega orodja</b>				
	950	1	-	Dolžina orodja L
		2	-	Polmer orodja R
		3	-	Polmer orodja R2
		4	-	Predizmera dolžine orodja DL
		5	-	Predizmera polmera orodja DR
		6	-	Predizmera polmera orodja DR2
		7	-	Orodje je zaklenjeno TL 0 = ni zaklenjeno, 1 = zaklenjeno
		8	-	Številka nadomestnega orodja RT
		9	-	Maksimalna življenjska doba TIME1
		10	-	Najv. življenjska doba TIME2 pri TOOL CALL
		11	-	Trenutna življenjska doba CUR.TIME
		12	-	PLC-stanje
		13	-	Dolžina reza na orodni osi LCUTS
		14	-	Maksimalni kot vboda ANGLE
		15	-	TT: število rezil CUT
		16	-	TT: toleranca obrabe po dolžini LTOL
		17	-	TT: toleranca obrabe po polmeru RTOL

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		18	-	TT: smer rotacije DIRECT (0 = pozitivno, -1 = negativno)
		19	-	TT: zamik ravnine R-OFFS R = 99999,9999
		20	-	TT: zamik dolžine L-OFFS
		21	-	TT: toleranca loma po dolžini LBREAK
		22	-	TT: toleranca loma po polmeru RBREAK
		28	-	Najv. število vrtljajev [1/min] NMAX
		32	-	Kot konice TANGLE
		34	-	Dviganje dovoljeno LIFTOFF (0=ne, 1=da)
		35	-	Toleranca obrabe polmera R2TOL
		36	-	Tip orodja (rezkar = 0, orodje za brušenje = 1, ... tipalni sistem = 21)
		37	-	Pripadajoča vrstica v preglednici tipalnega sistema
		38	-	Časovni žig zadnje uporabe
		39	-	ACC
		40	-	Naklon za navojne cikle
		41	-	AFC: referenčna obremenitev
		42	-	AFC: predhodno opozorilo za preobremenitev
		43	-	AFC: preobremenitev NC-zaustavitev
		44	-	Prekoračitev življ. dobe orodja
		45	-	Širina rezalne plošče na čelni strani (RCUTS)
		46	-	Uporabna dolžina rezkarja
		47	-	Polmer vratu rezkarja (RN)
		48	-	Vnesite polmer na konici orodja (R_TIP)

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje in zapis podatkov trenutnega stružnega orodja</b>				
	951	1	-	Številka orodja
		2	-	Dolžina orodja XL
		3	-	Dolžina orodja YL
		4	-	Dolžina orodja ZL
		5	-	Predizmera dolžine orodja DXL
		6	-	Predizmera dolžine orodja DYL
		7	-	Predizmera dolžine orodja DZL
		8	-	Rezalni polmer RS
		9	-	Usmeritev orodja TO
		10	-	Orientacijski kot vretena ORI
		11	-	Nastavitveni kot P_ANGLE
		12	-	Kot konice T_ANGLE
		13	-	Širina graverja CUT_WIDTH
		14	-	Tip (npr. orodje za grobo obdelovanje, orodje za fino obdelovanje, orodje za rezanje navojev, vbodno orodje ali dolbilo)
		15	-	Dolžina reza CUT_LENGTH
		16	-	Popravek premera obdelovanca WPL-DX-DIAM v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine WPL-CS
		17	-	Popravek dolžine obdelovanca WPL-DZL v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine WPL-CS
		18	-	Predizmera širine graverja
		19	-	Predizmera rezalnega polmera
		20	-	Rotacija za prostorski kot B za ukrivljena vbodna orodja

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Podatki aktivnega uravnalnika</b>				
	952	1	-	Številka orodja
		2	-	Dolžina orodja XL
		3	-	Dolžina orodja YL
		4	-	Dolžina orodja ZL
		5	-	Predizmera dolžine orodja DXL
		6	-	Predizmera dolžine orodja DYL
		7	-	Predizmera dolžine orodja DZL
		8	-	Rezalni polmer
		9	-	Rezalna dolžina
		13	-	Rezalna širina za ploščice ali valje
		14	-	Tip (npr. Diamant, ploščice, vreteno, valj)
		19	-	Nadmera rezalnega polmera
		20	-	Število vrtljajev uravnalnega vretena ali valja
<b>Podatki transformacije za splošna orodja</b>				
	960	1	-	Eksplicitna določitev položaja znotraj sistema orodja:
		2	-	Definicija položaja s smermi:
		3	-	Zamik v X
		4	-	Zamik v Y
		5	-	Zamik v Z
		6	-	X-komponenta Z-smeri
		7	-	Y-komponenta Z-smeri
		8	-	Z-komponenta Z-smeri
		9	-	X-komponenta X-smeri
		10	-	Y-komponenta X-smeri
		11	-	Z-komponenta X-smeri
		12	-	Vrsta definicije kota:
		13	-	Kot 1
		14	-	Kot 2
		15	-	Kot 3

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Uporaba in opremljenost orodja</b>				
	975	1	-	Preverjanje uporabe orodja za trenutni NC-program: Rezultat -2: preverjanje ni mogoče, funkcija je izklopljena v konfiguraciji Rezultat -1: preverjanje ni mogoče, manjka datoteka uporabe orodja Rezultat 0: v redu, vsa orodja so na voljo Rezultat 1: preverjanje ni v redu
		2	niz	Preverite razpoložljivost orodij, ki so potrebni na paleti iz vrstice IDX v trenutni preglednici palet. -3 = v vrstici IDX ni določena nobena paleta ali je bila funkcija priklicana izven obdelave palet -2 / -1 / 0 / 1 glejte NR1
<b>Cikel tipalnega sistema in pretvorbe koordinat</b>				
	990	1	-	Primik: 0 = standardni postopek, 1 = primik tipalnega položaja brez popravka. Učinkovit polmer, ničelna varnostna razdalja
		2	16	Način delovanja stroja, samodejno/ročno
		4	-	0 = tipalna glava ni na položaju za tipanje 1 = tipalna glava je na položaju za tipanje
		6	-	Ali je tipalni sistem mize TT aktiven? 1 = da 0 = ne
		8	-	Trenutni kot vretena v [°]
		10	Št. parametra QS	Številko orodja določite iz imena orodja. Povratna vrednost se ravna po konfiguriranih pravilih za iskanje nadomestnega orodja. Če obstaja več orodij z enakim imenom, je dobavljeno prvo orodje iz preglednice orodij. Če je po pravilih izbrano orodje blokirano, je nadomestno orodje dobavljeno nazaj. -1: v preglednici orodij ni bilo najdeno nobeno orodje s predanim imenom ali so vsa orodja, ki pridejo v poštev, blokirana.
		16	0	0 = nadzor nad vretenom kanala je predan enoti PLC, 1 = prevzem nadzora nad vretenom kanala
			1	0 = nadzor nad vretenom orodja je predan enoti PLC, 1 = prevzem nadzora nad vretenom orodja
		19	-	Preklic delovanja tipalnega sistema v ciklih: 0 = delovanje je preklicano (parameter CfgMachineSimul/simMode ni enak FullOperation ali je aktiven način delovanja <b>Test programa</b> )

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
				1 = premikanje se izvede (parameter CfgMachineSimul/simMode = FullOperation, se lahko zapiše v namene testiranja)



Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Stanje obdelave</b>				
	992	10	-	Premik niza je aktiven 1 = da, 0 = ne
		11	-	Informacije premika niza za iskanje niza: 0 = NC-program se je zagnal brez premika niza 1 = sistemski cikel Iniprogram se izvede pred iskanjem niza 2 = iskanje niza je v teku 3 = funkcije so posodobljene -1 = cikel Iniprogram je bil prekinjen pred iskanjem niza -2 = prekinitev med iskanjem niza -3 = prekinitev iskanja niza po iskanju, pred ali med posodobitvijo funkcij -99 = implicirana prekinitev
		12	-	Vrsta prekinitve za poizvedbo znotraj makra OEM_CANCEL: 0 = ni prekinitev 1 = prekinitev zaradi napaki ali izklopa v sili 2 = eksplicitna prekinitev z interno zaustavitvijo po zaustavitvi v sredini niza 3 = eksplicitna prekinitev z interno zaustavitvijo po zaustavitvi na meji niza
		14	-	Številka zadnje FN14-napake
		16	-	Ali je dejanska obdelava aktivna? 1 = obdelava, 0 = simulacija
		17	-	Ali je 2D-programska grafika aktivna? 1 = da 0 = ne
		18	-	Ali je izvedba programske grafike (gumb <b>AVTOM. RISANJE</b> ) aktivna? 1 = da 0 = ne
		20	-	Informacije o rezkanju/struženju: 0 = rezkanje (po <b>FUNCTION MODE MILL</b> ) 1 = struženje (po <b>FUNCTION MODE TURN</b> ) 10 = izvedba operacij za prenos struženja na rezkanje 11 = izvedba operacij za prenos rezkanja na struženje
		21	-	Prekinitev med uravnavanjem za povpraševanje znotraj makrov OEM_CANCEL: 0 = prekinitev ni bila izvedena med uravnavanjem 1 = prekinitev je bila izvedena med uravnavanjem

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
		30	-	Ali je interpolacija več osi dovoljena? 0 = ne (npr. pri krmilnih sistemih poti) 1 = da
		31	-	Ali je R+/R- mogoče/dovoljeno v načinu delovanja MDI? 0 = ne 1 = da
		32	Številka cikla	Posamezen cikel je prosto vklopljen: 0 = ne 1 = da
		33	-	Dostop za zapisovanje do izvedenih vnosov preglednice palet za DNC (skripte Python) je sproščen: 0 = ne 1 = da
		40	-	Ali želite kopirati preglednice v načinu delovanja <b>Test programa</b> ? Pri izbiri programa in pritisku gumb <b>PONASTAVITEV+ZAGON</b> se nastavi vrednost 1. Sistemski cikel <b>iniprog.h</b> nato kopira preglednice in ponastavi datum sistema. 0 = ne 1 = da
		101	-	Ali je M101 aktiven (vidno stanje)? 0 = ne 1 = da
		136	-	Ali je M136 aktiven? 0 = ne 1 = da

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Aktiviranje delne datoteke strojnega parametra</b>				
	1020	13	Št. parametra QS	Ali je naložena delna datoteka strojnih parametrov s potjo iz številke QS (IDX)? 1 = da 0 = ne
<b>Konfiguracijske nastavitve za cikle</b>				
	1030	1	-	Prikaži sporočilo o napaki <b>Vreteno se ne vrti?</b> ( <b>CfgGeoCycle/displaySpindleErr</b> ) 0 = ne, 1 = da
		2	-	Prikaži sporočilo o napaki <b>Preverite globino predznaka!?</b> ( <b>CfgGeoCycle/displayDepthErr</b> ) 0 = ne, 1 = da
<b>Prenos podatkov med cikli HEIDENHAIN in makri OEM</b>				
	1031	1	0	Nadzor komponent: števci meritve. Cikel 238 Merjenje strojnih podatkov samodejno sešteva ta števec.
			1	Nadzor komponent: vrsta meritve -1 = brez meritve 0 = krožni test 1 = kaskadni diagram 2 = frekvenčni odziv 3 = spekter ovojne krivulje
			2	Nadzor komponent: indeks osi iz <b>CfgAxes \MP_axisList</b>
			3 – 9	Nadzor komponent: nadaljnji argumenti v odvisnosti od meritve
		100	-	Nadzor komponent: izbirno ime opravil nadzora, kit je parametrirano v <b>System\Monitoring\CfgMonComponent</b> . Po zaključku meritve bodo tukaj navedena opravila nadzora izvedena zaporedoma. Pri parametriranju pazite, da naštetih opravil nadzora ločite z vejicami.
<b>Nastavitve uporabnika za uporabniški vmesnik</b>				
	1070	1	-	Omejitev pomika gumba FMAX, 0 = FMAX nedejavna
<b>Test bitov</b>				
	2300	Number	Številka bita	Funkcija preveri, ali je bit vstavljen v številko. Številka za preverjanje je prenesena kot NR, iskani bit pa kot IDX, pri čemer označuje IDX0 najnižji bit. Za priklic funkcije za večje številke, mora biti NR prenesen kot Q-parameter. 0 = bit ni nastavljen 1 = bit je nastavljen

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje informacij o programu (sistemski niz)</b>				
	10010	1	-	Pot aktualnega glavnega programa ali programa palet.
		2	-	Pot NC-programa, vidnega v prikazu niza.
		3	-	Pot cikla, izbranega s <b>SEL CYCLE</b> ali <b>CYCLE DEF 12 PGM CALL</b> , ali pot trenutno izbranega cikla.
		10	-	Pot NC-programa, izbranega s <b>SEL PGM „...“</b> .
<b>Nakazan dostop do parametra QS</b>				
	10015	20	Št. parametra QS	Bere QS(IDX)
		30	Št. parametra QS	Zagotavlja nit, ki ga prejmete, če je v QS(IDX) vse razen črk in števil zamenjano z "_".
<b>Branje podatkov o kanalu (sistemski niz)</b>				
	10025	1	-	Ime obdelovalnega kanala (Key)
<b>Branje podatkov o preglednici SQL (sistemski niz)</b>				
	10040	1	-	Simbolično ime v preglednici prednastavitev.
		2	-	Simbolično ime v preglednici ničelne točke.
		3	-	Simbolično ime v preglednici referenčne točke palete.
		10	-	Simbolično ime v preglednici orodij.
		11	-	Simbolično ime v preglednici mest.
		12	-	Simbolično ime v preglednici stružnih orodij
		13	-	Simbolično ime preglednice brusilnih orodij
		14	-	Simbolično ime preglednice uravnalnih orodij
		21	-	Simbolično ime preglednice popravkov v koordinatnem sistemu orodij T-CS
		22	-	Simbolično ime preglednice popravkov v koordinatnem sistemu obdelovalne ravnine WPL-CS

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Vrednosti, programirane v priklicu orodja (sistemski niz)</b>				
	10060	1	-	Ime orodja
<b>Branje strojne kinematike (sistemski niz)</b>				
	10290	10	-	Simbolično ime strojne kinematike iz Channels/ChannelSettings/CfgKin-List/kinCompositeModels, programirane s <b>FUNCTIONMODE MILL</b> ali <b>FUNCTION MODE TURN</b> .
<b>Preklop območja premika (sistemski obroč)</b>				
	10300	1	-	Ime ključa nazadnje aktiviranega območja premika
<b>Branje trenutnega sistemskega časa (sistemski niz)</b>				
	10321	0 - 16, 20	-	1: DD.MM.LLLL uu:mm:ss 2 in 16: DD.MM.LLLL uu:mm 3: DD.MM.LL uu:mm 4: LLLL-MM-DD uu:mm:ss 5 in 6: LLLL-MM-DD uu:mm 7: LL-MM-DD uu:mm 8 in 9: DD.MM.LLLL 10: DD.MM.LL 11: LLLL-MM-DD 12: LL-MM-DD 13 in 14: uu:mm:ss 15: uu:mm Namesto tega lahko z možnostjo <b>DAT</b> v <b>SYSSTR(...)</b> v sekundah navedete sistemski čas, ki bo uporabljen za oblikovanje.
<b>Branje podatkov tipalnih sistemov (TS, TT) (sistemski niz)</b>				
	10350	50	-	Tip tipalnega sistema TS iz stolpca TYPE preglednice tipalnega sistema ( <b>tchprobe.tp</b> ).
		51	-	Oblika tipalnega zatiča iz stolpca STYLUS preglednice tipalnega sistema ( <b>tchprobe.tp</b> ).
		70	-	Tip tipalnega sistema mize ZZ iz CfgTT/type.
		73	-	Ime ključa aktivnega tipalnega sistema mize TT iz <b>CfgProbes/activeTT</b> .
		74	-	Serijska številka aktivnega tipalnega sistema mize TT iz <b>CfgProbes/activeTT</b> .
<b>Branje podatkov o obdelavi palet (sistemski niz)</b>				
	10510	1	-	Ime palete
		2	-	Pot trenutne izbrane preglednice palet.
<b>Branje oznake različice NC-programске opreme (sistemski niz)</b>				
	10630	10	-	Niz ustreza obliki prikazane oznake različice, torej npr. <b>340590 09</b> ali <b>817601 05 SP1</b> .
<b>Splošni podatki brusilne plošče</b>				
	10780	1	-	Ime brusilne plošče

Ime skupine	Številka skupine ID ...	Številka sistemskih podatkov NR ...	Indeks IDX ...	Opis
<b>Branje podatkov trenutnega orodja (sistemski niz)</b>				
	10950	1	-	Ime trenutnega orodja
		2	-	Vnos iz stolpca DOC aktivnega orodja
		3	-	Krmilne nastavitve AFC
		4	-	Kinematika nosilca orodja
		5	-	Vnos iz stolpca DR2TABLE - ime datoteke preglednice vrednosti popravkov za 3D-ToolComp
<b>Branje informacij za makre OEM in cikle HEIDENHAIN (sistemski niz)</b>				
	11031	10	-	Prikaže izbiro makra FUNCTION MODE SET <način OEM> kot niz.
		100	-	Cikel 238: seznam kod za nadzor komponent
		101	-	Cikel 238: imena datotek za protokolne datoteke

### Primerjava: funkcije D18

V naslednji preglednici najdete funkcije D18 iz predhodnih krmiljenj, ki niso bile na takšen način uporabljene v TNC 640.

V večini primerov je potem ta funkcija zamenjana z drugo.

Št.	IDX	Vsebina	Nadomestna funkcija
<b>ID 10 Informacije o programu</b>			
1	-	Stanje MM/palci	Q113
2	-	Faktor prekrivanja pri rezkanju žepov	CfgRead
4	-	Številka aktivnega obdelovalnega cikla	ID 10 št. 3
<b>ID 20 Stanje stroja</b>			
15	Dnevnik. Os	Dodelitev med logično in geometrično osjo	
16	-	Pomik prehodnih krogov	
17	-	Trenutno izbrano območje premika	SIS. NIZ 10300
19	-	Najvišje število vrtljajev pri trenutni stopnji gonila in vretenu	Najvišja stopnja gonila: ID 90 št. 2
<b>ID 50 Podatki iz preglednice orodij</b>			
23	Št. or.	Vrednost PLC	1)
24	Št. or.	Gumb sredinskega zamika glavne osi CAL-OF1	ID 350 ŠT. 53 IDX 1
25	Št. or.	Gumb sredinskega zamika pomožne osi CAL-OF2	ID 350 ŠT. 53 IDX 2
26	Št. or.	Kot vretena pri umerjanju CAL-ANG	ID 350 ŠT. 54
27	Št. or.	Vrsta orodja za preglednico mest PTYP	2)
29	Št. or.	Položaj P1	1)
30	Št. or.	Položaj P2	1)

Št.	IDX	Vsebina	Nadomestna funkcija
31	Št. or.	Položaj P3	1)
33	Št. or.	Vzpon navoja Pitch	ID 50 ŠT. 40
<b>ID 51 Podatki iz preglednice mest</b>			
6	Št. mesta	Vrsto orodja	2)
7	Št. mesta	P1	2)
8	Št. mesta	P2	2)
9	Št. mesta	P3	2)
10	Št. mesta	P4	2)
11	Št. mesta	P5	2)
12	Št. mesta	Rezervirano mesto: 0=ne, 1=da	2)
13	Št. mesta	Ploščat zalogovnik orodij: zasedeno mesto nad: 0 = ne, 1 = da	2)
14	Št. mesta	Ploščat zalogovnik orodij: zasedeno mesto pod: 0 = ne, 1 = da	2)
15	Št. mesta	Ploščat zalogovnik orodij: zasedeno mesto levo: 0 = ne, 1 = da	2)
16	Št. mesta	Ploščat zalogovnik orodij: zasedeno mesto desno: 0 = ne, 1 = da	2)
<b>ID 56 Informacija datoteke</b>			
1	-	Število vrstic preglednice orodij	
2	-	Število vrstic aktivne preglednice ničelnih točk	
3	Parametri Q	Število aktivnih osi, ki so programirane v aktivni preglednici ničelnih točk	
4	-	Število vrstic preglednice, ki jo je mogoče prosto določiti, odprte s D26	
<b>ID 214: aktualni konturni podatki</b>			
1	-	Način konturnega prehoda	
2	-	najv. napaka linearizacije	
3	-	Način za M112	
4	-	Način risanja	
5	-	Način za M124	1)
6	-	Specifikacija obdelave konturnih žepov	
7	-	Stopnja filtra za regulacijski krog	
8	-	S ciklom G62 oz. MP1096 programirana toleranca	ID 30 št. 48
<b>ID 240 Želeni položaju v sistemu REF</b>			
8	-	ŽELENI položaj v sistemu REF	
<b>ID 280 Informacije o M128</b>			
2	-	Pomik, ki je bil programiran z M128	ID 280 št. 3

Št.	IDX	Vsebina	Nadomestna funkcija
<b>ID 290 Preklop kinematike</b>			
1	-	Vrstica aktivne preglednice kinematike	SIS. NIZ 10290
2	Št. bita	Poizvedba bitov v MP7500	Cfgread
3	-	Stanje nadzora trkov staro	Vklop in izklop je možen v NC-programu
4	-	Stanje nadzora trkov novo	Vklop in izklop je možen v NC-programu
<b>ID 310 Spremembe geometričnega vedenja</b>			
116	-	M116: -1= vklop, 0= izklop	
126	-	M126: -1= vklop, 0= izklop	
<b>ID 350 Podatki tipalnega sistema</b>			
10	-	TS: os tipalnega sistema	ID 20 št. 3
11	-	TS: aktiven polmer krogle	ID 350 NR 52
12	-	TS: aktivna dolžina	ID 350 NR 51
13	-	TS: polmer nastavljivega obroča	
14	1/2	TS: tipalo za sredinski premik glavne/stranske osi	ID 350 ŠT. 53
15	-	TS: smer sredinskega zamika glede na položaj 0°	ID 350 ŠT. 54
20	1/2/3	TT: središčna točka X/Y/Z	ID 350 ŠT. 71
21	-	TT: polmer okrogle plošče	ID 350 ŠT. 72
22	1/2/3	TT: 1. Tipalni položaj X/Y/Z	Cfgread
23	1/2/3	TT: 2. Tipalni položaj X/Y/Z	Cfgread
24	1/2/3	TT: 3. Tipalni položaj X/Y/Z	Cfgread
25	1/2/3	TT: 4. Tipalni položaj X/Y/Z	Cfgread
<b>ID 370 Nastavitve cikla tipalnega sistema</b>			
1	-	Varnostni razmik pri ciklu 0.0 ni izvlečen (analogno k ID990 NR1)	ID 990 št. 1
2	-	MP 6150 Hitri tek merjenja	ID 350 ŠT. 55 IDX 1
3	-	MP 6151 Hitri tek stroja kot hitri tek merjenja	ID 350 ŠT. 55 IDX 3
4	-	MP 6120 Merilni pomik	ID 350 ŠT. 55 IDX 2
5	-	MP 6165 Vklop/izklop usmeritve pod kotom	ID 350 ŠT. 57
<b>ID 501 Preglednica ničelni točk (REF-sistem)</b>			
Vrstica	Stolpec	Vrednost v preglednici ničelne točke	Preglednica referenčnih točk
<b>ID 502 Preglednica referenčnih točk</b>			
Vrstica	Stolpec	Branj vrednosti iz preglednice referenčnih točk ob upoštevanju aktivnega sistema obdelave	
<b>ID 503 Preglednica referenčnih točk</b>			
Vrstica	Stolpec	Branje vrednosti neposredno iz preglednice referenčnih točk	ID 507



Št.	IDX	Vsebina	Nadomestna funkcija
<b>ID 504 Preglednica referenčnih točk</b>			
Vrstica	Stolpec	Branje osnovne rotacije iz preglednice referenčnih točk	ID 507 IDX 4-6
<b>ID 505 Preglednica ničelnih točk</b>			
1	-	0= nobena preglednica ničelnih točk ni izbrana 1= preglednica ničelnih točk je izbrana	
<b>ID 510 Podatki za obdelavo palet</b>			
7	-	Testiranje vpenjanja vpetja iz vrstice PAL	
<b>ID 530 Aktivna referenčna točka</b>			
2	Vrstica	Vrstica v aktivni preglednici referenčnih točk je zaščitena pred zapisovanjem: 0 = ne, 1 = da	D26 in D28 Odčitajte stolpec Zaklenjeno
<b>ID 990 Premik</b>			
2	10	0 = izvedba ni v pomiku niza 1 = izvedba v pomiku niza	ID 992 ŠT. 10/ŠT. 11
3	Parametri Q	Število osi, ki so programirane v izbrani preglednici ničelnih točk	
<b>ID 1000 Strojni parameter</b>			
Številka MP	Indeks MP	Vrednost strojnega parametra	CfgRead
<b>1010 Strojni parameter je definiran</b>			
Številka MP	Indeks MP	0 = strojni parametri niso prisotni 1 = strojni parametri so prisotni	CfgRead

- 1) Funkcija ali stolpec preglednice ni več prisoten
- 2) Branje vrstice preglednice s D26 in D28

## 17.2 Preglednice

### Dodatne funkcije

M	Delovanje	Delovanje	na začetku stavka	na koncu stavka	Stran
<b>M0</b>	ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila			■	221
<b>M1</b>	Izbirna ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila			■	221
<b>M2</b>	ZAUSTAVITEV Programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila/po potrebi izbris prikaza stanja (odvisno od strojnega parametra)/vrnitev na niz 1			■	221
<b>M3</b>	VKLOP vretena v smeri urnih kazalcev		■		221
M4	VKLOP vretena v nasprotni smeri urnih kazalcev		■		
M5	IZKLOP vretena			■	
<b>M8</b>	VKLOP hladila		■		221
M9	IZKLOP hladila			■	
<b>M13</b>	VKLOP vretena v smeri urnega kazalca/VKLOP hladila		■		221
M14	VKLOP vretena v nasprotni smeri urnih kazalcev		■		
<b>M30</b>	Enaka funkcija kot M2			■	221
<b>M89</b>	Prosta dodatna funkcija <b>ali</b> priklic cikla, načinovno delovanje (odvisno od strojnega parametra)		■	■	Priročnik-za cikle
<b>M91</b>	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašajo na ničelno točko stroja		■		222
<b>M92</b>	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašajo na položaj, ki ga določi proizvajalec stroja, npr. položaj za zamenjavo orodja		■		222
<b>M94</b>	Prikaz zmanjšanja kota rotacijske osi pod 360°		■		428
<b>M97</b>	Obdelava majhnih konturnih stopenj			■	225
<b>M98</b>	Popolna obdelava odprtih kontur			■	226
<b>M99</b>	Priklic ciklov po nizih			■	Priročnik-za cikle
<b>M101</b>	Samodejna zamenjava orodja z nadomestnim orodjem ob koncu življenjske dobe			■	130
M102	Ponastavitev M101			■	
<b>M103</b>	Faktor pomika za potopne premike		■		227
<b>M107</b>	Preklic sporočila o napaki pri nadomestnih orodjih s predizmero			■	130
M108	Ponastavitev M107			■	
<b>M109</b>	Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja (povečevanje in zmanjševanje premika)		■		229
<b>M110</b>	Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja (samo zmanjševanje premika)		■		
M111	Ponastavitev M109/M110)			■	
<b>M116</b>	Potisk naprej pri kotnih oseh v mm/min.		■		426
M117	Ponastavitev M116			■	
<b>M118</b>	Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med programskim tekom		■		232
<b>M120</b>	Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE)		■		230

M	Delovanje	Delovanje	na začetku stavka	na koncu stavka	Stran
<b>M126</b>	Optimizirano premikanje rotacijskih osi glede na pot		■		427
M127	Ponastavitev M126			■	
<b>M128</b>	Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM)		■		429
M129	Ponastavitev M128			■	
<b>M130</b>	V pozicionirnem nizu: točke se nanašajo na nezavrten koordinatni sistem		■		224
<b>M136</b>	Premik F v milimetrih na vrtljaj vretena		■		228
M137	Ponastavitev M136				
<b>M138</b>	Izbira vrtljivih osi		■		433
<b>M140</b>	Odmik s konture v smeri orodnih osi		■		234
<b>M141</b>	Preklic nadzora tipalnega sistema		■		236
<b>M143</b>	Izbris osnovne rotacije		■		236
<b>M144</b>	Upoštevanje kinematike stroja pri DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu stavka		■		434
M145	Ponastavitev M144			■	
<b>M148</b>	Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi		■		237
M149	Ponastavitev M148			■	
M197	Zaokroževanje kotov		■	■	238

## Uporabniške funkcije

### Uporabniške funkcije

<b>Kratek opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Osnovna izvedba: 3 osi in krmiljeno vreteno</li> <li>□ Skupaj 14 dodatnih NC-osi ali 13 dodatnih NC-osi plus 2 vreteni</li> <li>■ Digitalno krmiljenje toka in števila vrtljajev</li> </ul>
<b>Vnos programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V navadnem besedilu HEIDENHAIN in DIN/ISO</li> <li><b>x</b> Prenos kontur ali obdelovalnih položajev iz datotek CAD (STP, IGS, DXF) in shranjevanje kot konturni program ali preglednica točk z navadnim besedilom</li> </ul>
<b>Podatki o položajih</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Želeni položaji za premice in kroge v pravokotnih koordinatah ali polarnih koordinatah</li> <li>■ Absolutne ali inkrementalne mere</li> <li>■ Prikaz in vnos v mm ali palcih</li> </ul>
<b>Popravki orodij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polmer orodja v obdelovalni ravnini in dolžina orodja</li> <li>■ Predizračun konture s popravljenim polmerom do 99 NC-nizov (M120)</li> <li><b>2</b> Tridimenzionalni popravek polmera orodja za naknadno spreminjanje podatkov o orodju, ne da bi morali NC-program znova izračunati</li> </ul>
<b>Preglednice orodij</b>	Več preglednic orodij s poljubnim številom orodij
<b>Nespremenljiva hitrost podajanja orodja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glede na središče poti orodja</li> <li>■ Glede na rezilo orodja</li> </ul>
<b>Vzporedno delovanje</b>	Ustvarjanje NC-programa z grafično podporo, medtem ko se obdeluje drug NC-program
<b>3D-obdelava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodenje premikov s posebnim glajenjem v povratni smeri</li> <li><b>2</b> 3D-popravek orodja z normalnim vektorjem na ploskev</li> <li><b>2</b> Spreminjanje položaja vrtljive glave z elektronskim krmilnikom med programskim tekom; položaj točke vodenja orodja (konica orodja ali središče orodja) se ohrani (TCPM = tool center point management)</li> <li><b>2</b> Držanje orodja navpično na konturo</li> <li><b>2</b> Popravek polmera orodja navpično na smer premikanja in smer orodja</li> <li><b>x</b> 3D-popravek polmera, odvisen od prijemnega kota</li> </ul>
<b>Obdelava z rotacijsko mizo (Sklop naprednih funkcij 1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Programiranje kontur na odvoju valja</li> <li><b>1</b> Pomik v mm/min</li> </ul>

---

**Uporabniške funkcije**


---

<b>Konturni elementi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premica</li> <li>■ Posneti rob</li> <li>■ Krožnica</li> <li>■ Središče kroga</li> <li>■ Polmer kroga</li> <li>■ Tangencialno nadaljevanje krožnice</li> <li>■ Zaobljanje robov</li> </ul>
<b>Primik na konturo in odmik s konture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preko premice: tangencialno ali pravokotno</li> <li>■ Preko kroga</li> </ul>
<b>Prosto programiranje kontur FK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prosto programiranje kontur FK v pogovornih oknih z navadnim besedilom HEIDENHAIN z grafično podporo za obdelovance, ki niso dimenzionirani v skladu z NC</li> </ul>
<b>Programski skoki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podprogrami</li> <li>■ Ponovitve dela programa</li> <li>■ Priklic poljubnega NC-programa</li> </ul>
<b>Obdelovalni cikli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vrtalni cikli za vrtanje, vrtanje navojev brez izravnalne vpenjalne glave</li> <li>■ Vrtalni cikli za globinsko vrtanje, povrtavanje, izstruževanje in grezenje</li> <li>■ Cikli za rezkanje notranjih in zunanjih navojev</li> <li>■ Grobo in fino rezkanje pravokotnih in krožnih žepov</li> <li>■ Grobo in fino rezkanje pravokotnih in krožnih čepov</li> <li>■ Točkovni vzorec na krogu, premicah in kodi DataMatrix</li> <li>■ Cikli za vrstno rezkanje ravnih in poševnokotnih površin</li> <li>■ Cikli za rezkanje ravnih in krožnih utorov</li> <li>■ Graviranje</li> <li>■ Konturni žep</li> <li>■ Konturni segment</li> <li><b>x</b> Cikli za struženje</li> <li><b>x</b> Cikli za koordinatno brušenje in uravnavanje</li> <li>■ Dodatno so lahko integrirani obdelovalni cikli, ki jih posebej ustvaril proizvajalec stroja</li> </ul>
<b>Izračun koordinat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premikanje, rotiranje, zrcaljenje</li> <li>■ Faktor merila (osno specifičen)</li> <li><b>1</b> Vrtenje obdelovalne ravnine (Advanced Function Set 1)</li> </ul>

---

## Uporabniške funkcije

<b>Q-parametri</b> Programiranje s spremenljivkami	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matematične funkcije =, +, -, *, /, sin <math>\alpha</math>, cos <math>\alpha</math>, korenjenje</li> <li>■ Relacijski operatorji (=, <math>\neq</math>, &lt;, &gt;)</li> <li>■ Računanje z oklepaji</li> <li>■ tan <math>\alpha</math>, arcus sin, arcus cos, arcus tan, <math>a^n</math>, <math>e^n</math>, ln, log, absolutna vrednost števila, konstanta <math>\pi</math>, negiranje, zaokroževanje decimalnih števil za ali pred decimalno vejico</li> <li>■ Funkcije za izračun kroga</li> <li>■ Funkcije za obdelavo besedila</li> </ul>
<b>Pomoč pri programiranju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalkulator</li> <li>■ Barvno poudarjanje elementov sintakse</li> <li>■ Popoln seznam vseh sporočil o napakah</li> <li>■ Kontekstualne funkcije pomoči</li> <li>■ Grafična podpora pri programiranju ciklov</li> <li>■ Nizi s komentarji in členitvami v NC-programu</li> </ul>
<b>Učenje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dejanski položaji se neposredno prevzamejo v NC-program</li> </ul>
<b>Testna grafika</b> Vrste prikaza	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grafična simulacija poteka obdelave, tudi če se izvaja drug NC-program</li> <li>■ Pogled od zgoraj/prikaz v treh ravninah/3D-prikaz/3D-črtna grafika</li> <li>■ Povečanje izseka</li> </ul>
<b>Programirna grafika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V načinu Programiranje se hkrati narišejo tudi vneseni NC-stavki (2D-črtna grafika), tudi če je v teku drug obdelovalni NC-program</li> </ul>
<b>Obdelovalna grafika</b> Vrste prikaza	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grafični prikaz NC-programa, ki se izvaja, v pogledu od zgoraj/kot prikaz v treh ravninah/kot 3D-prikaz</li> </ul>
<b>Čas obdelave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izračun časa obdelave v načinu delovanja <b>Test programa</b></li> <li>■ Prikaz trenutnega časa obdelave v načinih Programski tek</li> </ul>
<b>Upravljanje referenčnih točk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za shranjevanje poljubnih referenčnih točk</li> </ul>
<b>Ponoven primik na konturo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premik na poljubni NC-niz v NC-programu in premik na izračunani želeni položaj za nadaljevanje obdelave</li> <li>■ Prekinitev NC-programa, odmik s konture in ponovni pomik nanjo</li> </ul>
<b>Preglednice ničelnih točk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Več preglednic ničelnih točk za shranjevanje ničelnih točk, ki se nanašajo na obdelovanec</li> </ul>
<b>Cikli tipalnega sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umerjanje tipalnega sistema</li> <li>■ Ročno in samodejno odpravljanje poševnega položaja obdelovanca</li> <li>■ Ročno in samodejno določanje izhodiščne točke</li> <li>■ Samodejno merjenje obdelovancev</li> <li>■ Cikli za samodejno merjenje orodja</li> <li>■ Cikli za samodejno merjenje kinematike</li> </ul>

## 17.3 Pregled funkcij DIN/ISO TNC 640

### G-funkcije

#### Premiki orodja

G00	Ravno kartezično v hitrem hodu
G01	Kartezično v pomiku naprej
G02	Krog kartezi. v smeri ur. kaz.
G03	Krog kartez. naspr.smeri ur.kaz.
G05	Kartez. krog
G06	Kartez. krog, tang. priključ.
G07	kartez. črta. osno paralel.
G10	Ravno polarno v hitrem hodu
G11	Ravno polarno v pomiku napr.
G12	Kreis, polar. v smeri ur. kaz.
G13	Krog polar., naspr.sm.ur.kaz.
G15	Krog polar.
G16	Krog polar., tang. priključ.

#### Primik na ali odmik s posnetega roba/zaokroževanj/konture

G24	Posneti rob z dolžino posnetega roba R
G25	Zaokroženje robov s polmerom R
G26	Tangencialno speljevanje na konturo s polmerom R
G27	Tangencialni odhod na konturo s polmerom R

#### Definicija orodja

G99	Definicija orodja s številko orodja T, dolžino L in polmerom R
-----	--

#### Popravek polmera orodja

G40	Tir središčne točke orodja brez popravka polmera orodja
G41	Korektura radija levo od proge
G42	Korektura radija desno od proge
G43	Korektura radija: podaljš. proge za G07
G44	Korektura radija: skrajš.proge za G07

#### Definicija surovca za grafiko

G30	Definicija sur. dela: MIN točka (G17/G18/G19)
G31	Definicija sur. dela: MAKS točka (G90/G91)

#### Cikli za izdelavo izvrtin in navojev

G200	VRTANJE
G201	DRGNJENJE
G202	IZSTRUZEVANJE
G203	UNIVERZALNO VRTANJE

**Cikli za izdelavo izvrtin in navojev**

G204	VZVRAT.SPUSCANJE
G205	UNIVERZ. GLOBIN.VRT.
G206	VRTANJE NAVOJEV z izravnalno vpenjalno glavo
G207	VRTANJE NAVOJEV GS brez izravnalne vpenjalne glave
G208	VRTALNO REZKANJE
G209	VRT.NAVOJA LOM ODR,
G240	CENTRIRANJE
G241	ENOUTORNO GLOB. VRT.
G262	REZKANJE NAVOJA
G263	REZK.VGREZ.NAVOJA
G265	REZK. HELIX VRT.NAV.
G267	REZK.ZUN.NAVOJ

**Cikli za rezkanje žepov, čepov in utorov**

G233	PLANSKO REZKANJE
G251	OS TRIKOTNIKA
G252	OKROGLI ZEP
G253	REZKANJE UTOROV
G254	OKROGLI UTOR
G256	PRAVOKOTNI CEP
G257	OKROGLI CEP
G258	VECROBI CEP

**Preračuni koordinat**

G28	ZRCALJENJE
G53	NICELNA TOCKA
G54	NICELNA TOCKA
G72	FAKTOR DIMENZ.
G73	VRTENJE
G80	ODBDELOVALNI NIVO
G247	POSTAVLJ.NAVEZ.TOCKE

**SL-cikli**

G37	KONTURA
G120	KONTURNI PODATKI
G121	PREDVRTANJE
G122	PRAZNJENJE
G123	GLOBINSKO RAVNANJE
G124	RAVNANJE STRANSKO
G125	POTEG KONTURE



**SL-cikli**

G127	CILINDRSKI PLASC
G128	CILINDRSKI PLASC
G129	CILIND-PLASCNI MOST
G139	CILINDER-ROCNA KOR.
G270	VLEKA KONTURE-PODAT.
G271	OCM PODAT. KONTURE
G272	OCM GROBO REZKANJE
G273	OCM GLOB. FINO REZK.
G274	OCM STR. FINO REZK.
G275	BREZVRT. KONT. UTOR
G276	KONTURNI SEGMENT 3D

**Cikli za izdelavo točkovnega vzorca**

G220	VZOREC KROG
G221	VZOREC CRTE
G224	VZOREC KODE DATAMATRIX

**Cikli za obdelavo s struženjem**

G37	KONTURA
G800	PRILAG.SIST.VRTENJA
G801	PONASTAVI SISTEM VRTENJA
G810	KONT. VRT. VZDOLZNO
G811	SEGMENT VZDOLZNO
G812	SEGMENT VZDOL. RAZS.
G813	POTOPNO VZDOLZNO STUZENJE
G814	POTOPNO RAZS. VZDOLZNO STUZENJE
G815	VRTI VZPOR. S KONT.
G820	KONT. VRT. V RAVNINI
G821	SEGMENT PLANSKO
G822	SEGMENT PLAN. RAZS.
G823	POTOPNO CELNO STRUZENJE
G824	POTOPNO RAZS. CELNO STUZENJE
G830	NAVOJ VZPOREDEN S KONTURO
G831	NAVOJ VZDOLZNO
G832	RAZSIRJEN NAVOJ
G840	VB. REZK. KONT, RAD.
G841	ENOST. VBODNO REZK., RADIALNO
G842	RAZS. VB. REZK., RAD
G850	VB. REZK. KONT, AKS.
G851	EN. VB. REZK., AKS.

**Cikli za obdelavo s struženjem**

G852	RAZS. VB. REZK., AKS
G860	VBOD KONT. RADIALNO
G861	ENOST. STRUZ., RAD.
G862	RAZS. STRUZ., RAD.
G870	KONT. STRUZ., AKS.
G871	ENOST. STRUZ., AKS.
G872	RAZS. STRUZ., AKS.
G880	VALJC. REZK. ZOBNIKA
G883	VRT. SIMULT. FINO REZKANJE
G892	PREV. NEURAVNOTEZ.

**Posebni cikli**

G4	CAS STANJA
G36	ORIENTACIJA
G39	PGM CALL
G62	TOLERANCA
G86	REZANJE NAVOJEV
G225	GRAVIRANJE
G232	PLANSKO REZKANJE
G238	MERJENJE STANJA STROJA
G239	DOLOCITE OBREMENITEV
G285	DOLOCANJE ZOBNIKA
G286	VALJCNO REZK. ZOBNIKA
G287	VALJCNO LUPLJ. ZOBNIKA
G291	IPO. VRTENJE ZA SKL.
G292	IPO. VRTENJE ZA KON.

**Cikli za obdelavo z brušenjem**

G1000	DOLOCI NIHAJNI HOD
G1001	ZAZENI NIHAJNI HOD
G1002	ZAUSTAVI NIHAJNI HOD
G1010	PREMER URAVN.
G1015	URAVNAVA PROFILA
G1030	AKT. ROB PLOSCE
G1032	POPR. DOLZINE BRUSILNE PLOSCE
G1033	POPR. POLMERA BRUSILNE PLOSCE

**Cikli tipalnega sistema za zaznavanje poševnega položaja**

G400	OSNOVNO VRTENJE
G401	ROT 2 VRTINE

**Cikli tipalnega sistema za zaznavanje poševnega položaja**

G402	ROT 2 ZATICA
G403	ROT PREKO VRTIL. OSI
G404	NASTAV.OSNOV.VRTENJA
G405	ROT PREKO C OSI
G1410	ROB TIPANJA
G1411	TIPANJE DVEH KROGOV
G1420	RAVEN TIPANJA

**Cikli tipalnega sistema za določanje referenčne točke**

G408	NAVEZ.TOC.SRED.UTOR
G409	NAVEZ.TOC-SRED. MOS.
G410	NAV.TOC.PRAVOK.NOTR.
G411	NAV.TOC.PRAVOK.ZUN.
G412	NAV.TOC.NOTRAN. KROG
G413	NAV.TOC.ZUNAN. KROG
G414	NAVEZ.TOC.KOT ZUNAN.
G415	NAV.TOC.KOT NOTRANJI
G416	NAV.TOC.SR.VRT.KROGA
G417	NAVEZNA.TOCKA TS OS
G418	NAVEZ.TOC 4 VRTINE
G419	NAVEZ.TOC.POSAMIC.OS

**Cikli tipalnega sistema za izmero obdelovanca**

G55	NAVEZNI NIVO
G420	MERJENJE KOTA
G421	MERJENJE VRTINE
G422	MERJENJE ZUNAN. KROG
G423	MERJ. NOTR.PRAVOKOT.
G424	MERJ. ZUNAN. PRAVOK.
G425	MERJ. NOTR. SIR.
G426	MERJ. MOST. ZUNAN.
G427	MERJENJE KOORDINATE
G430	MERJ. KROZ. RTINE
G431	MERJENJE RAVNINE

**Posebni cikli**

G441	HITRO TIPANJE
G444	TIPANJE 3D
G600	GLOBALNO DEL. MESTO
G601	LOKALNO DEL. MESTO

**Cikli tipalnega sistema za umerjanje tipala**

G460	UMERJANJE DOLZINE TIPAL. SIST.
G461	UMERJANJE TIPAL. SIST. V OBROCU
G462	UMERJANJE TIPAL. SIST. NA CEPIH
G463	UMERJANJE TIPAL. SIST. NA KROGLI

**Cikli tipalnega sistema za merjenje kinematike**

G450	ZAVAROV. KINEMATIKE
G451	IZMERA KINEMATIKE
G452	KOMPENZ. PREDNAST.
G453	KINEMATICNA MREZA

**Cikli tipalnega sistema za merjenje orodja**

G480	KALIBRIRANJE TT
G481	DOLZINA ORODJA
G482	RADIJ ORODJA
G483	MERJENJE ORODJA
G484	UMERI IR TT

**Določanje obdelovalne ravnine**

G17	Os vretena Z - nivo XY
G18	Os vretena Y - nivo ZX
G19	Os vretena X - nivo YZ

**Mere**

G70	Merska enota palci
G71	Merska enota mm
G90	<b>Absolutna izmera</b>
G91	Verižna mera

**Ostale G-funkcije**

G29	Prevzem aktual. pozicije
G38	Zaustavitev poteka programa
G51	Priprava menjave orodja
G79	Priklic cikla
G98	Namestitev skočne ozn.

**Naslovi****Naslovi**

%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Začetek programa</li> <li>■ Priklic programa</li> </ul>
#	Številka ničelne točke z G53
A	Rotacija okoli osi X
B	Vrtljivi premiki okoli osi Y
C	Vrtljivi premiki okoli osi Z
D	Definicije parametrov Q
DL	Popravek obrabe dolžine s T
DR	Popravek obrabe polmera s T
E	Toleranca <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M112</li> <li>■ M124</li> </ul>
F	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premik</li> <li>■ Čas zadrževanja z G04</li> <li>■ Merilni faktor z G72</li> <li>■ Faktor F redukcija z M103</li> </ul>
G	G-funkcije
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kot polarnih koordinat</li> <li>■ Vrtljivi kot z G73</li> <li>■ Mejni kot z M112</li> </ul>
I	X-koordinata središča kroga/pola
J	Y-koordinata središča kroga/pola
K	Z-koordinata središča kroga/pola
L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Določitev številke oznake z G98</li> <li>■ Skok na št. oznake</li> <li>■ Dolžina orodja z G99</li> </ul>
M	M-funkcije
N	Številka niza
P	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parameter cikla v obdelovalnih ciklih</li> <li>■ Vrednost ali parameter Q pri določanju parametra Q</li> </ul>
Q	Q-parameter
R	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polmer polarnih koordinat</li> <li>■ Krožni polmer s funkcijo G02/G03/G05</li> <li>■ Zaokroževalni polmer s funkcijo G25/G26/G27</li> <li>■ Polmer orodja z G99</li> </ul>
S	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Število vrtljajev vretena</li> <li>■ Usmeritev vretena z G36</li> </ul>
T	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Definicija orodja z G99</li> <li>■ Priklic orodja</li> <li>■ Naslednje orodje z G51</li> </ul>

**Naslovi**

U	Os, vzporedna z osjo X
V	Os, vzporedna z osjo Y
W	Os, vzporedna z osjo Z
X	Os X
Y	Os Y
Z	Z-os
*	Konec niza

**Konturni cikli****Zgradba programa pri obdelavi z več orodji**

Seznam konturnih podprogramov	G37 P01 ...
Določanje <b>konturnih podatkov</b>	G120 Q1 ...
Definiranje/priklic <b>svedra</b> Konturni cikel: predvrtanje Priklic cikla	G121 Q10 ...
Določanje/priklic <b>grobega rezkarja</b> Konturni cikel: posnemanje Priklic cikla	G122 Q10 ...
Določanje/priklic <b>finega rezkarja</b> Konturni cikel: Globinsko fino rezkanje Priklic cikla	G123 Q11 ...
Določanje/priklic <b>finega rezkarja</b> Konturni cikel: Stransko fino rezkanje Priklic cikla	G124 Q11 ...
Konec glavnega programa, vrnitev	<b>M02</b>
Konturni podprogrami	G98 ... G98 L0

**Popravek polmera konturnih podprogramov**

Kontura	Zaporedje programiranja konturnih elementov	Popravek polmera
Znotraj (žep)	v smeri urnih kazalcev (CW) v nasprotni smeri urnih kazalcev (CCW)	G42 (RR) G41 (RL)
Zunaj (otok)	v smeri urnih kazalcev (CW) v nasprotni smeri urnih kazalcev (CCW)	G41 (RL) G42 (RR)

**Preračuni koordinat**

Izračun koordinat	Aktiviranje	Preklic
Zamik ničelne točke	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Zrcaljenje	G28 X	G28
Rotacija	G73 H+45	G73 H+0
Faktor merila	G72 F 0,8	G72 F1
Obdelovalna ravnina	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Obdelovalna ravnina	PLANE ...	PLANE RESET

**Definicije parametrov Q**

D	Funkcija
00	Dodelitev
01	Seštevanje
02	Odštevanje
03	Množenje
04	Deljenje
05	Kvadratni koren
06	Sinus
07	Kosinus
08	Koren iz kvadratne vsote $c = \sqrt{(a^2+b^2)}$
09	Če je enak, skok na številko oznake
10	Če ni enak, skok na številko oznake
11	Če je večji, skok na številko oznake
12	Če je manjši, skok na številko oznake
13	kot z ARCTAN
14	Sporočilo o napaki
15	Eksterna izdaja
16	Besedila ali vrednosti parametrov Q se natisnejo oblikovano
18	Branje sistemskih podatkov
19	Predaja vrednosti na PLC
20	Sinhroniziranje NC-ja in PLC-ja
26	Odpiranje prosto določene preglednice
27	Pisanje v prosto določeno preglednico
28	Branje iz prosto določene preglednice
29	Prenos največ osmih vrednosti na PLC
37	Izvoz lokalnih parametrov Q ali parametrov QS v program, ki ga uporabljate za priklic
38	Pošiljanje informacij iz NC-programa

## Indeks

**3**

3D-popravek  
Peripheral Milling..... 442

**A**

ADP..... 451  
AFC..... 344  
med struženjem..... 518  
osnovne nastavitve..... 345  
programiranje..... 347  
ASCII-datotek..... 374

**B**

Batch Process Manager..... 486  
nameščanje seznama naročila....  
492  
odpiranje..... 489  
osnove..... 486  
seznam naročila..... 487  
spreminjanje seznama naročila....  
493  
uporaba..... 486  
Besedilna datoteka  
formatiran izpis..... 292  
funkcije brisanja..... 375  
iskanje delov besedila..... 377  
odpiranje in zapiranje..... 374  
ustvarjanje..... 292  
besedilne datoteke..... 374  
Besedilne spremenljivke..... 306  
Branje sistemskih podatkov..... **301**,  
311  
Brušenje..... 522  
koordinatno brušenje..... 523

**C**

CAD-Import..... 455  
CAD-Viewer..... 455  
CAM-programiranje..... 446  
Component Monitoring..... 371

**Č**

Čas zadrževanja  
ciklično..... 388  
ponastavitve..... 389  
Čas zadrževanje  
enkratno..... 390

**D**

D14: izdaja sporočila o napaki... 286  
D16: F-PRINT: formatiran izpis  
besedil..... 292  
D18: branje sistemskih podatkov....  
301  
D19: Prenos vrednosti v PLC..... 301  
D20: Sinhroniziranje NC-ja in PLC-

ja..... 302  
D23: PODATKI KROGA: izračun  
kroga iz 3 točk..... 274  
D24: PODATKI KROGA: izračun  
kroga iz 4 točk..... 274  
D26: TABOPEN: Odpiranje prosto  
definirane preglednice..... 381  
D27: TABWRITE: Opisovanje prosto  
definirane preglednice..... 382  
D28: TABREAD: branje prosto  
definirane preglednice..... 383  
D29: prenos vrednosti v PLC..... 303  
D37 IZVOZ..... 303  
D38: Informacije.....  
D38: InformacijeD38: Informacije....  
304  
Datoteka  
kopiranje..... 112  
označevanje..... 117  
prepisovanje..... 113  
razvrsti..... 118  
ustvarjanje..... 112  
zaščita..... 119  
DCM..... 340  
Definiranje lokalnih Q-parametrov....  
266  
Definiranje remanentnih Q-  
parametrov..... 266  
DIN/ISO..... 97  
Dinamičen protokolizijski nadzor 340  
DNC  
Informacije iz NC-programa.. 304  
Dodatna funkcija..... 220  
vnos..... 220  
za delovanje poti..... 225  
za koordinatne vnose..... 222  
za nadzor teka programa..... 221  
za vreteno in hladilo..... 221

Dodatne funkcije  
za rotacijske osi..... 426  
Dodatne osi..... 89  
Dodeljevanje parametrov nizov.. 307  
Določanje surovca..... 96  
Dolžina orodja..... 125  
Dostop do preglednic  
TABWRITE..... 382  
Dostop do preglednice  
TABDATA..... 367  
Družine izdelkov..... 267

**E**

Extended Workspace..... 71

**F**

Faktor pomika pri spuščanju  
M103..... 227  
Filter za vrtalne položaje pri prenosu

podatkov CAD..... 475  
FK-programiranje..... 174  
grafika..... 176  
krožnice..... 179  
možnosti vnosa  
pomožne točke..... 183  
relativne reference..... 184  
obdelovalna ravnina..... 175  
osnove..... 174  
premise..... 178  
FreeTurn..... 512  
FUNCTION COUNT..... 372  
FUNCTION DWELL..... 390  
FUNCTION FEED DWELL..... 388  
FUNCTION TCPM..... 435  
Funkcija iskanja..... 103  
Funkcija PLANE..... 397  
definicija Eulerjevega kota.... 406  
definicija osnega kota..... 413  
definicija projekcijskega kota 405  
definicija točk..... 410  
definicija vektorja..... 408  
določanje prostorskega kota. 402  
Inkrementalna definicija..... 412  
izbira možnih rešitev..... 419  
način pretvorbe..... 422  
ponastavitve..... 401  
pozicioniranje..... 415  
pregled..... 399  
samodejno vrtenje..... 416  
Funkcije podajanja  
osnove..... 138  
Funkcije poti  
osnove  
krogi in krožne poti..... 141  
predpozicioniranje..... 141

**G**

Gibi..... 535  
Gibi z dotikom..... 535  
Glavne osi..... 89  
GOTO..... 188  
Grafika  
povečanje izseka..... 204  
Grafike  
pri programiranju..... 202

**H**

Heatmap..... 371  
Hitri tek..... 122

**I**

Imenik..... 107, 111  
brisanje..... 116  
kopiranje..... 115  
ustvarjanje..... 111  
Ime orodja..... 124  
Interpolacija vijačnice..... 170



iTNC 530.....	66	NC-niz.....	100	Polmer orodja.....	126
Izbira merske enote.....	96	NC-program.....	92	Polni krog.....	158
Izbira položaja vrtnja		urejanje.....	99	Položaji obdelovanca.....	90
ikona.....	474	zgradba.....	194	Pomik	
območje miške.....	474	Niz.....	100	pri rotacijskih oseh, M116.....	426
Izbira položaj iz datotek CAD.....	473	vnos, spreminjanje.....	100	Pomik v mm/vrtljaj vretena	
Izbira struženja.....	499	Normalni vektor na ploskev.....	408	M136.....	228
Izbira vrtalnih položajev		<b>O</b>		Pomoč pri sporočilu o napaki.....	205
posamezna izbira.....	474	Obdelava, usmerjena na orodje.....	484	Ponovitev dela programa.....	243
Izhodiščni sistem.....	89	Odmik s konture.....	234	Popravek orodja.....	133
Izračun kroga.....	274	Odpiranje prosto definirane		dolžina.....	133
Izravnava nastavitve orodja.....	435	preglednice.....	381	polmer.....	134
<b>K</b>		Odpri konturni robovi M98.....	226	preglednica.....	363
Kalkulator.....	195	Omejitev pomika		Popravek polmera.....	134
Kontekstualna pomoč.....	211	TCPM.....	441	vnos.....	135
Kontura		Opis dnevnika.....	304	zunanji koti, notranji koti.....	136
izbira iz DXF-datoteke.....	467	Opisovanje prosto definirane		Poravnava orodne osi.....	424
odmik.....	142	preglednice.....	382	Posebne funkcije.....	336
premik.....	142	Optimiranje datoteke STL.....	476	Posneti rob.....	155
Koordinatno brušenje.....	523	Orodje za brušenje		Postavitev zaslona.....	67
Kopiranje dela programa.....	102	uravnavanje.....	528	Postavitev zaslona prikazovalnik	
Korekcijska preglednica		Osnove.....	77	CAD.....	454
ustvarjanje.....	364	O tem priročniku.....	32	Postprocesor.....	447
vrsta.....	363	<b>P</b>		Pot.....	107
Kotne funkcije.....	272	Parameter niza		Pot gibanja.....	153
Krmiljenje pomika, samodejno... 344		branje sistemskih podatkov... 311		pravokotne koordinate.....	153
Krmiljenje premikov.....	451	kopiranje delnega niza.....	310	Poti gibanja	
Krožnica.....	169	Parameter Q		polarne koordinate.....	167
linearno prekrivanje.....	163	izvoz.....	303	krožnica s tangencialnim	
okoli pola.....	169	parametri nizov QS.....	306	nadaljevanjem.....	169
okoli središča kroga CC.....	158	Prenos vrednosti v PLC.....	301	pregled.....	167
s tangencialnim nadaljevanjem....	162	privzeti.....	318	premica.....	168
z nespremenljivim polmerom 160		Parametri		pravokotne koordinate	
<b>L</b>		oblikovan izpis.....	292	pregled.....	153
Liftoff.....	237, 391	Parametri nizov.....	306	Povezovanje parametrov nizov.. 308	
<b>M</b>		Parametri Q.....	262, 263	Površinska mreža.....	476
M91, M92.....	222	lokalni parametri QL.....	262, 263	Pozicioniranje	
Možnost.....	36	prenos vrednosti v PLC.....	303	pri zavrtni obdelovalni	
Možnost programske opreme.....	36	preverjanje.....	283	površini.....	434
<b>N</b>		programiranje.....	306	pri zavrtni obdelovalni	
Načini delovanja.....	74	remanentni parametri QR.....	262, 263	ravnini.....	224
Načrtovanje.....	230	Podatki o orodju.....	124	Pravokotne koordinate	
Nadzor		Delta vrednosti.....	126	krožnica okoli središča kroga	
kolizija.....	340	priklic.....	128	CC.....	158
Nadzor komponent.....	371	vnos v program.....	127	krožnica s tangencialnim	
Nadzor moči rezanja		zamenjava.....	114	nadaljevanjem.....	162
med struženjem.....	518	Podprogram.....	241	krožnica z določenim polmerom..	160
Nadzorna plošča.....	68	Pogled obrazca.....	381	linearno prekrivanje krožnice. 163	
Nadzorna plošča na dotik.....	533	Pogoj skoka.....	276	premica.....	154
Nadzor tipalnega sistema.....	236	Pogovorno okno.....	97	Prebiranje strojnih parametrov.. 316	
Nastavljena obdelava.....	425	Polarna kinematika.....	349	Predstavitev NC-programa.....	189
Nastavljeno struženje.....	508	Polarne koordinate.....	89	Preglednica ničelnih točk.....	359
		krožnica okoli pola CC.....	169	izbira.....	362
		osnove.....	89	stolpci.....	359
		programiranje.....	167	ustvarjanje.....	360
				Preglednica palet.....	480
				aplikacija.....	480

dodajanje stolpca.....	483	Programske prednastavitve.....	337	<b>Š</b>	
izbira in izhod.....	483	Prosto definirana preglednica		Števec.....	372
stolpci.....	480	branje.....	383	Številka orodja.....	124
urejanje.....	482	Protokolizirski nadzor.....	340	Število vrtljajev vretena	
usmerjenost na orodje.....	484	Pulzirajoče število vrtljajev.	385, 385	vnos.....	128
Prekrivanje pozicioniranja s		<b>R</b>		<b>T</b>	
krmilnikom M118.....	232	Računanje z oklepaji.....	278	TABDATA.....	367
Premica.....	<b>154</b> , 168	Referenčna točka		TCPM.....	<b>435</b>
Prenos datotek s pomočjo.....	216	izbira.....	91	ponastavitev.....	441
Prenos podatkov		Referenčni sistem.....	78	Tiskanje sporočil.....	300
na strežnik.....	300	Obdelovalna ravnina.....	84	TNCguide.....	211
Preskok		obdelovanec.....	82	Točkovna preglednica.....	249
z GOTO.....	188	orodje.....	87	Trdi disk.....	105
Pretvorba parametra niza.....	312	Osnovni.....	81	Trigonometrija.....	272
Preverjanje parametra niza.....	313	Stroj.....	79		
Prevzem dejanskega položaja.....	98	Vnos.....	86	<b>U</b>	
Prikazovalnik CAD		Resonančno nihanje.....	385	Učenje.....	<b>98</b> , 154
izbira konture.....	467	Rezkanje pod kotom.....	425	Ugotavljanje dolžine parametra	
nastavitev plasti.....	459	Rotacijska os.....	426	niza.....	314
Prikazovalnik CAD-Viewer		znižanje prikaza M94.....	428	Uporaba čelnega drsnika.....	514
določanje referenčne točke... 460		Rotacijske osi		Upravljanje datotek	
določitev ravni.....	463	optimizirano premikanje glede na		brisanje datotek.....	115
filter za vrtalne položaje.....	475	pot: M126.....	427	imenik.....	107
izbira obdelovalnega položaja....	473	<b>S</b>		imeniki	
osnovne nastavitve.....	457	SEL TABLE.....	362	kopiranje.....	115
Prikaz podatkov		Shranjevanje servisnih datotek..	210	ustvarjanje.....	111
na zaslonu.....	299	Simultano struženje.....	510	izbira datotek.....	110
Prikaz sporočila na zaslonu.....	299	Sinhroniziranje NC-ja in PLC-		kopiranje preglednice.....	114
Priklic programa		ja.....	302, 302	pregled funkcij.....	108
poljubni NC-program.....	244	Sistemski podatki		preimenovanje datoteke.....	118
Prilagodljivo krmiljenje pomika..	344	seznam.....	544	priklic.....	109
Procesna veriga.....	446	Sistem za pomoč.....	211	skrita datoteka.....	120
Program.....	92	Skrita datoteka.....	120	vrsta datoteke.....	105
odpiranje novega.....	96	SPEC FCT.....	336	zunanje vrste datotek.....	107
zgradba.....	92, 194	Sporočilo o napaki.....	205	Uravnavanje.....	528
Programiranje FK		brisanje.....	208	osnove.....	525
končna točka.....	180	filtriranje.....	207	Urejevalnik besedila.....	192
odpiranje pogovornega okna. 177		izdaja.....	286	Usmeritev tipkovnice.....	72
podatki o krogu.....	181	pomoč pri.....	205	Uvoz	
smer in dolžina konturnih		Sporočilo o napaki NC.....	205	preglednica iz iTNC 530.....	384
elementov.....	180	Središče kroga.....	157	<b>V</b>	
zaprta kontura.....	182	Stanje datoteke.....	109	Vbodno orodje	
Programiranje parametrov Q.... <b>262</b>		Stavek		ukrivljeno.....	510
dodatne funkcije.....	285	brisanje.....	100	Večosna obdelava.....	396
izračun kroga.....	274	Struženje.....	496	Vektor.....	408
kotne funkcije.....	272	čelni drsnik.....	514	Vijačnica.....	170
napotki za programiranje.....	265	FreeTurn.....	512	Virtualna orodna os.....	233
pogojni stavki (če/potem).....	275	hitrost pomikanja.....	504	Vnos opombe.....	<b>190</b>
Programiranje premika orodja.....	97	nastavljeno.....	508	Vrtenje	
Programiranje Q-parametrov		popravek polmera rezalnega		ponastavitev.....	401
osnovne matematične funkcije....	268	roba.....	497	Vrtenje brez rotacijskih osi.....	424
Programiranje vrtenja obdelovalne		preklop.....	499	Vrtenje obdelovalne ravnine.....	<b>397</b>
ravnine.....	397	programiranje števila vrtljajev....		Vrtljive osi.....	429
Programirna grafika.....	176	503		Vstavi komentar.....	189
Programska razvejanost.....	253	simultano.....	510		

### Z

Zamenjava besedil.....	104
Zamenjava orodja.....	130
Zaobljanje vogalov.....	156
Zaokroževanje kotov M197.....	238
Zaokroževanje vrednosti.....	327
Zaslon.....	67
zaslon na dotik.....	532
Zaslon na dotik.....	532
Zgradba NC-programov.....	194

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

+49 8669 31-0

+49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** +49 8669 32-1000

**Measuring systems** +49 8669 31-3104  
service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** +49 8669 31-3101  
service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** +49 8669 31-3103  
service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** +49 8669 31-3102  
service.plc@heidenhain.de

**APP programming** +49 8669 31-3106  
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

## Tipalni sistemi družbe HEIDENHAIN

vam pomagajo zmanjšati dodatni čas in izboljšati natančnost izdelanih obdelovancev.


### Tipalni sistemi obdelovanca

**TS 150, TS 260, TS 750** prenos signala prek kabla

**TS 460, TS 760** Radijski ali infrardeči prenos

**TS 642, TS 740** infrardeči prenos

- naravnavanje obdelovalnih kosov
- določite referenčne točke
- Merjenje obdelovancev

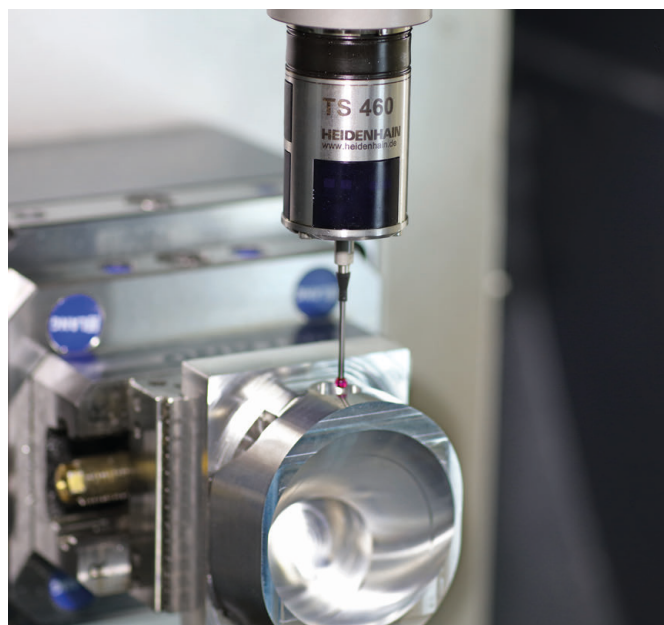

### Tipalni sistemi orodij

**TT 160** prenos signala prek kabla

**TT 460** infrardeči prenos

- merjenje orodij
- merjenje obrabe
- ugotavljanje loma orodja

