


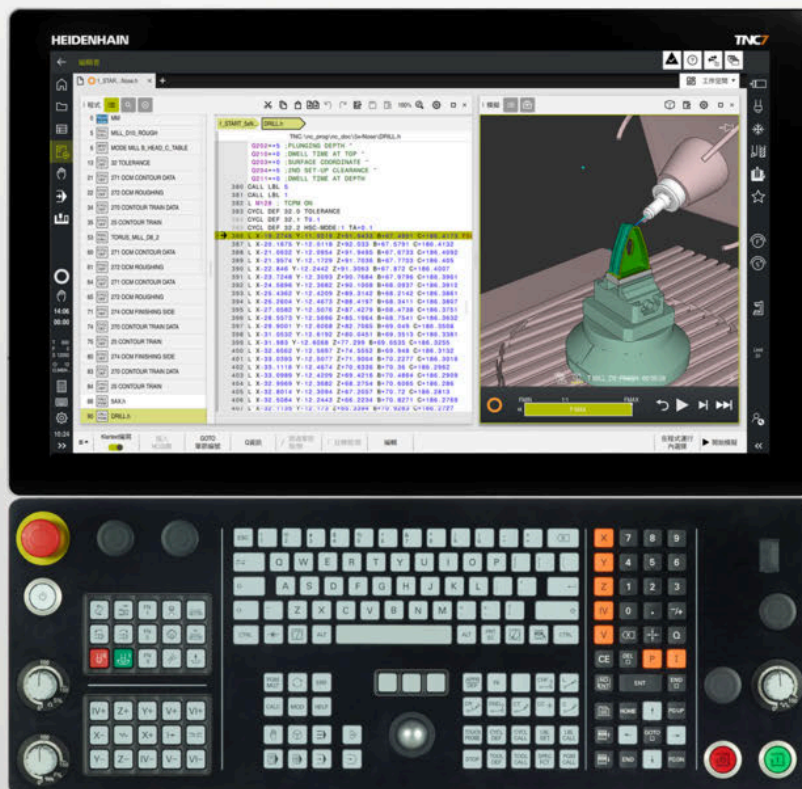

HEIDENHAIN



TNC7

使用手冊

工件和刀具的量測循環程式

NC軟體

81762x-18

繁體中文版 (zh-TW)
10/2023

目錄

1	全新與已修改功能.....	17
2	關於使用手冊.....	33
3	關於本產品.....	43
4	第一步驟.....	59
5	NC和編寫基本原理.....	69
6	變數編寫.....	87
7	接觸式探針.....	93
8	工件的接觸式探測循環程式.....	115
9	刀具的接觸式探測循環程式.....	359
10	座標結構配置測量的接觸式探測循環程式.....	379

1	全新與已修改功能.....	17
1.1	新功能.....	18
1.1.1	使用手冊當成整合產品輔助工具：TNCguide.....	18
1.1.2	操作.....	18
1.1.3	狀態顯示.....	18
1.1.4	手動操作.....	18
1.1.5	刀具.....	19
1.1.6	銑削循環程式.....	19
1.1.7	座標轉換.....	19
1.1.8	檔案.....	20
1.1.9	碰撞監控.....	20
1.1.10	變數程式編輯.....	20
1.1.11	圖形編寫.....	20
1.1.12	ISO.....	20
1.1.13	使用者輔助.....	21
1.1.14	模擬工作空間.....	21
1.1.15	手動操作模式內的接觸式探針功能.....	21
1.1.16	程式執行.....	21
1.1.17	表格.....	21
1.1.18	覆寫控制器.....	22
1.1.19	整合式功能安全性(FS).....	22
1.1.20	HEROS作業系統.....	22
1.2	已修改或已擴充的功能.....	22
1.2.1	操作.....	22
1.2.2	狀態顯示.....	23
1.2.3	手動操作.....	23
1.2.4	編寫基本原理.....	23
1.2.5	刀具.....	24
1.2.6	編寫技術.....	24
1.2.7	輪廓與加工點定義.....	24
1.2.8	銑削循環程式.....	25
1.2.9	銑車削循環程式 (#50 / #4-03-1).....	25
1.2.10	檔案.....	26
1.2.11	監控.....	26
1.2.12	雜項功能.....	26
1.2.13	變數程式編輯.....	27
1.2.14	圖形編寫.....	27
1.2.15	CAD Viewer.....	27
1.2.16	ISO.....	27
1.2.17	使用者輔助.....	28
1.2.18	模擬工作空間.....	28
1.2.19	手動操作模式內的接觸式探針功能.....	28
1.2.20	工件的接觸式探測循環程式.....	29
1.2.21	刀具的接觸式探測循環程式.....	29

1.2.22	座標結構配置測量的接觸式探測循環程式.....	29
1.2.23	程式執行.....	30
1.2.24	表格.....	30
1.2.25	該 The 設定應用.....	31
1.2.26	使用者管理.....	31
1.2.27	機器參數.....	31

2	關於使用手冊.....	33
2.1	目標群組：使用者.....	34
2.2	可用的使用者文件.....	35
2.3	使用的備註類型.....	36
2.4	使用NC程式的注意事項.....	37
2.5	使用手冊當成整合產品輔助工具：TNCguide.....	38
2.5.1	在TNCguide內搜尋.....	41
2.5.2	將NC範例複製到剪貼簿.....	41
2.6	聯繫編輯人員.....	41

3	關於本產品.....	43
3.1	本TNC7.....	44
3.1.1	正確與預期使用.....	44
3.1.2	想要的操作地點.....	44
3.2	安全注意事項.....	45
3.3	軟體.....	47
3.3.1	軟體選項.....	48
3.3.2	使用許可與使用的資訊.....	55
3.4	控制器的使用者介面區域.....	56
3.5	操作模式概述.....	58

4	第一步驟.....	59
4.1	編寫與模擬工件.....	60
4.1.1	範例任務.....	60
4.1.2	選擇編輯者操作模式.....	61
4.1.3	設置用於編寫的控制器使用者介面.....	61
4.1.4	產生新NC程式.....	62
4.1.5	編寫加工循環程式.....	62
4.1.6	模擬NC程式.....	68

5	NC和編寫基本原理.....	69
5.1	循環程式加工.....	70
5.1.1	循環程式的一般資訊.....	70
5.1.2	有關接觸式探針循環程式的一般資訊.....	78
5.1.3	工具機專屬循環程式.....	83
5.1.4	可用的循環程式群組.....	84

6	變數編寫.....	87
6.1	循環程式的程式預設值.....	88
6.1.1	概述.....	88
6.1.2	輸入 GLOBAL DEF 定義.....	88
6.1.3	使用 GLOBAL DEF 資訊.....	89
6.1.4	共通資料在任何地方皆有效.....	90
6.1.5	探測功能的共通資料.....	91

7	接觸式探針.....	93
7.1	校準工件接觸式探針.....	94
7.1.1	概述.....	94
7.1.2	基本原理.....	94
7.1.3	循環程式460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE.....	96
7.1.4	循環程式461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH.....	102
7.1.5	循環程式462 CALIBRATION OF A TS IN A RING.....	104
7.1.6	循環程式463 TS CALIBRATION ON STUD.....	107
7.2	校準工件接觸式探針.....	109
7.2.1	概述.....	109
7.2.2	基本原理.....	110
7.2.3	循環程式480 CALIBRATE TT.....	110
7.2.4	循環程式484CALIBRATE IR TT.....	112

8	工件的接觸式探測循環程式.....	115
8.1	概述.....	116
8.2	接觸式探針循環程式14xx之基本原理.....	120
8.2.1	應用.....	120
8.2.2	評估.....	120
8.2.3	通訊協定.....	121
8.2.4	備註.....	121
8.2.5	半自動模式.....	122
8.2.6	公差評估.....	127
8.2.7	傳輸實際位置.....	129
8.3	確定工件失準.....	130
8.3.1	接觸式探針循環程式400至405的基本原理.....	130
8.3.2	循環程式400BASIC ROTATION.....	131
8.3.3	循環程式401 ROT OF 2 HOLES.....	135
8.3.4	循環程式402 ROT OF 2 STUDS.....	140
8.3.5	循環程式403 ROT IN ROTARY AXIS.....	145
8.3.6	循環程式404 SET BASIC ROTATION.....	150
8.3.7	循環程式405 ROT IN C-AXIS.....	151
8.3.8	循環程式1410 PROBING ON EDGE.....	155
8.3.9	循環程式1411PROBING TWO CIRCLES.....	161
8.3.10	循環程式1412INCLINED EDGE PROBING.....	169
8.3.11	循環程式1416交點探測.....	177
8.3.12	循環程式1420PROBING IN PLANE.....	186
8.3.13	範例：由兩個鑽孔決定一基本旋轉.....	193
8.3.14	範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉.....	194
8.3.15	範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台.....	196
8.4	確定預設.....	197
8.4.1	用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理.....	197
8.4.2	循環程式408SLOT CENTER REF PT.....	198
8.4.3	循環程式409RIDGE CENTER REF PT.....	203
8.4.4	循環程式410DATUM INSIDE RECTAN.....	208
8.4.5	循環程式411DATUM OUTS. RECTAN.....	213
8.4.6	循環程式412DATUM INSIDE CIRCLE.....	219
8.4.7	循環程式413DATUM OUTSIDE CIRCLE.....	224
8.4.8	循環程式414DATUM OUTSIDE CORNER.....	230
8.4.9	循環程式415DATUM INSIDE CORNER.....	236
8.4.10	循環程式416DATUM CIRCLE CENTER.....	241
8.4.11	循環程式417DATUM IN TS AXIS.....	246
8.4.12	循環程式418DATUM FROM 4 HOLES.....	250
8.4.13	循環程式419DATUM IN ONE AXIS.....	255
8.4.14	循環程式1400 POSITION PROBING.....	258
8.4.15	循環程式1401 CIRCLE PROBING.....	261
8.4.16	循環程式1402 SPHERE PROBING.....	266

8.4.17	循環程式1404 探測溝槽/脊部.....	270
8.4.18	循環程式1430 探測底切位置.....	275
8.4.19	循環程式1434 探測溝槽/脊部底切.....	280
8.4.20	範例：預設設定在一圓形區段中心，且在工件的頂表面上.....	286
8.4.21	範例：預設設定在工件的頂表面，並在一栓孔圓形的中心.....	287
8.5	檢查工件.....	289
8.5.1	接觸式探針循環程式0、1和420至431的基本原理.....	289
8.5.2	循環程式0REF. PLANE.....	292
8.5.3	循環程式1 POLAR DATUM.....	294
8.5.4	循環程式420MEASURE ANGLE.....	296
8.5.5	循環程式421MEASURE HOLE.....	299
8.5.6	循環程式422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE.....	305
8.5.7	循環程式423 MEAS. RECTAN. INSIDE.....	310
8.5.8	循環程式424 MEAS. RECTAN. OUTS.....	315
8.5.9	循環程式425MEASURE INSIDE WIDTH.....	319
8.5.10	循環程式426 MEASURE RIDGE WIDTH.....	323
8.5.11	循環程式427 MEASURE COORDINATE.....	327
8.5.12	循環程式430 MEAS. BOLT HOLE CIRC.....	331
8.5.13	循環程式431 MEASURE PLANE.....	335
8.5.14	範例：測量及重做一長方形立柱.....	339
8.5.15	範例：探測矩形口袋並記錄結果.....	341
8.6	探測平面內或球體內的位置.....	342
8.6.1	循環程式3MEASURING.....	342
8.6.2	循環程式4MEASURING IN 3-D.....	344
8.6.3	循環程式444 PROBING IN 3-D.....	347
8.7	影響循環程式運行.....	352
8.7.1	循環程式441 FAST PROBING.....	352
8.7.2	循環程式1493 EXTRUSION PROBING.....	355

9	刀具的接觸式探測循環程式.....	359
9.1	概述.....	360
9.2	基本原理.....	360
9.2.1	應用.....	360
9.2.2	量測長度0的刀具.....	360
9.2.3	設定機器參數.....	361
9.2.4	刀具表中用於銑刀和車刀的輸入.....	364
9.3	銑切刀的量測.....	365
9.3.1	循環程式481 CAL. TOOL LENGTH.....	365
9.3.2	循環程式482 CAL. TOOL RADIUS.....	367
9.3.3	循環程式483 MEASURE TOOL.....	370
9.4	車床刀具量測 (#50 / #4-03-1)或 (#158 / #4-03-2).....	374
9.4.1	循環程式485 MEASURE LATHE TOOL (#50 / #4-03-1)或 (#158 / #4-03-2).....	374

10 座標結構配置測量的接觸式探測循環程式.....	379
10.1 概述.....	380
10.2 基本原理 (#48 / #2-01-1).....	381
10.2.1 基本原理.....	381
10.2.2 需求.....	382
10.2.3 備註.....	382
10.3 儲存、量測與最佳化座標結構配置 (#48 / #2-01-1).....	384
10.3.1 循環程式450 SAVE KINEMATICS (#48 / #2-01-1).....	384
10.3.2 循環程式451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1).....	387
10.3.3 循環程式452 PRESET COMPENSATION (#48 / #2-01-1).....	401
10.3.4 循環程式453 KINEMATICS GRID (#48 / #2-01-1).....	413

1

全新與已修改功能

可用的附加文件



全新與已修改軟體功能概述

有關先前軟體版本的進一步資訊都呈現在**全新與已修改軟體功能概述**文件內，如果您需要此文件，請聯絡海德漢。

ID : 1373081-xx

1.1 新功能

1.1.1 使用手冊當成整合產品輔助工具：TNCguide

主題	說明
TNCguide	您可開啟TNCguide用於當前內容。文字啟動輔助說明表示直接顯示相關資訊(例如選取的項目或當前NC函數)。 您可使用說明圖示選擇要顯示資訊的項目。當您按下HELP按鍵，控制器將在選取的NC函數上顯示資訊。 進一步資訊: "文字啟動輔助說明", 40 頁碼

1.1.2 操作

主題	說明
硬體需求	若要安裝或更新軟體版本 18 ，控制器需要有至少 30 GB 的硬碟空間。
公告： SIK2插接板	軟體版本18 SP1介紹SIK2插接板。針對配備SIK2的控制器，通過新四位數識別軟體選項。 在SIK1和SIK2同時可用時，使用手冊內將指示兩軟體選項編號，例如(#18 / #3-03-1)。 進一步資訊: "軟體選項", 48 頁碼

1.1.3 狀態顯示

主題	說明
狀態工作空間	您可使用 狀態 工作空間內的 設置配置 圖示，新增或移除欄並且配置欄內的區域。

1.1.4 手動操作

主題	說明
不平衡功能 (#50 / #4-03-1)	控制器提供手動循環程式，允許您確定目前治具內的不平衡。控制器建議補償配重的質量與位置。

編寫基本原理

主題	說明
文字編輯器工作空間	文字編輯器工作空間可用於編輯者操作模式內。 您可在文字編輯器中建立並編輯以下類型的資料： ■ 文字檔案，像是*.txt ■ 格式檔案，像是*.a
在程式工作空間內的設定	您可關閉文字編輯器模式內的自動完成功能。 您可選擇控制器是否以突現式視窗內或只在說明工作空間內顯示說明圖。 您可選擇控制器是否新增資訊備註至NC順序，像是NC順序的名稱。 您可選擇控制器是否將插入NC函數視窗內不可用的NC函數變暗或隱藏起來(例如用於未啟用的軟體選項)。 您可選擇控制器是否預設將下列NC函數的路徑資訊包括在引號中： ■ CALL PGM(ISO : %) ■ 循環程式12 PGM CALL (ISO : G39) ■ FN 16: F-PRINT (ISO : D16) ■ FN 26: TABOPEN (ISO : D26) 如果使用觸控螢幕，控制器將顯示文字啟動虛擬鍵盤。選擇功能表可讓您選擇虛擬鍵盤在工作空間中的位置或隱藏虛擬鍵盤。
NC程式的畫面	在機器參數lineBreak (編號105404)中，您定義控制器是否將顯示具有或不具有換行記號的多行NC函數。

1.1.5 刀具

主題	說明
刀具型式	已經新增刀具類型側邊銑刀 (MILL_SIDE)。
刀具模型 (#140 / #5-03-2)	您可新增鑽頭或銑刀的3D模型以及工件接觸式探針。控制器可模擬顯示刀具模型並在計算當中考慮，例如當執行動態碰撞監控(DCM (#40 / #5-03-1))時。

1.1.6 銑削循環程式

主題	說明
循環程式1274 OCM CIRCULAR SLOT (ISO : G1274) (#167 / #1-02-1)	此循環程式允許您定義一個圓形溝槽，然後將其當成口袋或邊界以與其他OCM循環程式一起用於面銑。

1.1.7 座標轉換

主題	說明
TRANS RESET	使用NC函數 TRANS RESET同時重設所有樣本座標轉換。

1.1.8 檔案

主題	說明
檔案操作模式	您可運用 檔案 操作模式的設定，定義控制器是否將顯示已隱藏並相關的檔案，像是刀具使用檔案*.t.dep。

1.1.9 碰撞監控

主題	說明
組合治具	新治具 視窗允許組合許多治具，並儲存為新治具。這可實現並監控複雜的夾緊情況。
FUNCTION DCM DIST (#140 / #5-03-2)	您可運用 FUNCTION DCM DIST NC函數，減少刀具與治具之間的最小距離，用於動態碰撞監控(DCM (#40 / #5-03-1))。

1.1.10 變數程式編輯

主題	說明
FN 18: SYSREAD (ISO : D18)	FN 18: SYSREAD (ISO : D18)功能已經擴充： ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID10 NR10：計數當前程式區段的執行次數 ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID245 NR1：REF系統中一軸(IDX)的當前標稱位置 ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID370 NR7：如果在可編寫接觸式探針循環程式14xx期間未到達探測點，控制器的反應 ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID610：用於M120的許多機器參數之值 ■ NR53：正常進給速度下的徑向抖動 ■ NR54：高進給速度下的徑向抖動 ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID630：控制器的SIK資訊 ■ NR3：SIK世代SIK1或SIK2 ■ NR4：指定具有SIK2的控制器上是否並且多常啟動軟體選項(IDX) ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID990 NR28：目前刀具主軸角度 ■ FN 18: SYSREAD (D18) ID10950 NR6：在目前刀具(#140 / #5-03-2)的刀具表TSHAPE欄中所選檔案

1.1.11 圖形編寫

主題	說明
將輪廓匯入圖形編寫	可匯入內含NC函數用於座標轉換的NC單節至圖形編寫環境。

1.1.12 ISO

主題	說明
插入NC函數視窗	插入NC函數視窗也允許您新增ISO語法。 您可使用NC函數按鍵插入對應的ISO語法(例如按下L按鍵用於G01)。

1.1.13 使用者輔助

主題	說明
右鍵功能表	插入NC函數視窗具備右鍵功能表。

1.1.14 模擬工作空間

主題	說明
模擬設定視窗	STL的最佳儲存 (#152 / #1-04-1)切換開關允許您輸出簡化的STL檔案。這些STL檔案已經調整成BLK FORM FILE功能；例如內含最多20,000個三角形。

1.1.15 手動操作模式內的接觸式探針功能

主題	說明
變更預設視窗	在變更預設視窗內，您可忽略先前的探測位置並用套用變更並刪除現存的探針物體按鈕啟動新預設。

1.1.16 程式執行

主題	說明
縮回攻牙	如果在攻牙期間NC程式停止，控制器將顯示 刀具縮回 按鈕。當選擇該按鈕並按下 NC開始 按鍵，控制器將自動縮回刀具。

1.1.17 表格

主題	說明
表單工作空間	您可使用 設置配置 工作空間內的 表單 圖示，新增或移除欄並且配置欄內的區域。
刀具表	您可使用刀具資料表的 TSHAPE 欄來選擇3D檔案當成刀具模型 (#140 / #5-03-2)。這使得控制器能夠在模擬中顯示複雜刀具，並在動態碰撞監控(DCM (#40 / #5-03-1))中列入考慮。
可自由定義的表格	編輯表的特性 圖示允許您例如將新欄插入可自由定義的表格中。
工具機製造商設定	工具機製造商使用機器參數 CfgTableCellLock (編號135600)來定義是否以及在何種情況下單一表格單元被鎖定或具有寫入保護。在某些工具機上，一旦將刀具插入工具機中，您就無法更改刀具類型。 使用選擇性機器參數 CfgTableCellCheck (編號141300)，工具機製造商可定義表格欄的規則。此機器參數允許將欄定義為必填欄位，或將其自動重設為預設值。如果違反規則，控制器顯示備註圖示。

1.1.18 覆寫控制器

主題	說明
覆寫控制器	運用硬體擴充覆寫控制器OC 310，控制器允許下列： ■ 使用旋鈕操縱進給速率和/或快速移動 ■ 使用整合式NC開始按鈕開始NC程式 ■ 通過震動接收觸覺反應 ■ 使用斷裂點定義條件停止 ■ 利用提高覆寫來恢復NC程式

1.1.19 整合式功能安全性(FS)

主題	說明
SLP安全性功能(safely limited position)	在機器參數safeAbsPosition (編號403130)中，工具機製造商定義是否針對一軸啟動SLP安全性功能。 如果SLP安全性功能未啟動，則該軸受到功能安全性(FS)監控，開機後不檢查。該軸藉由灰色警告三角形來識別。

1.1.20 HEROS作業系統

主題	說明
HEROS功能表	在HEROS設定中，可調整控制器的螢幕亮度。 在螢幕截圖設定視窗中，可定義控制器將螢幕截圖儲存在哪個路徑底下以及檔名。檔名可包含佔位符(例如%N用於依序編號)。 HEROS工具Diffuse已經新增。您可比較並合併文字檔案。 此工具係作為NC程式的程式比較功能的補充而提供。

1.2 已修改或已擴充的功能

1.2.1 操作

主題	說明
Dark Mode	在機器參數 darkModeEnable (編號135501)中，工具機製造商定義 Dark Mode 是否可用於選擇。
工作空間的標題列	控制器會根據選擇功能表中工作空間的大小對標題列的圖示進行分組。

1.2.2 狀態顯示

主題	說明
位置工作空間	如果手輪啟動，控制器在位置工作空間內選取軸旁邊顯示符號。該符號指示您是否可用手輪移動該軸。 當您在M136啟動時移動該軸時，控制器將在位置工作空間內以及在狀態工作空間的 POS分頁上，以mm/rev為單位顯示進給速率。 當工作台預設啟動，控制台顯示具有位置工作空間內啟動工作台預設編號的圖示。
TNC列上的狀態概述	您可在TNC列上的狀態概述中選擇位置顯示模式，與 位置 工作空間(例如 實際位置(ACT))無關。
狀態工作空間	在狀態工作空間的FN 16分頁上，可選擇清除按鈕來清除輸出區域。 QPARA分頁可顯示每個區域22個而不是10個變數 在狀態工作空間的MON分頁上，使用相關顯示的顏色 (#155 / #5-02-1)，統計圖顯示完整信號範圍。 如果存在車刀資料表的選擇性欄WPL-DX-DIAM和WPL-DZL，則控制器在狀態工作空間 (#50 / #4-03-1)的刀具分頁上顯示這些欄之值。

1.2.3 手動操作

主題	說明
手輪	如果選擇 手動 操作模式，控制器關閉手輪。

1.2.4 編寫基本原理

主題	說明
編輯者操作模式	您可在 編輯者 操作模式內變更分頁順序。
程式工作空間	在程式工作空間的標題列上，控制器顯示剪下、複製和貼上功能的圖示。 在編輯NC單節時，您可通過選擇取消命令來復原對語法元件所做的個別變更。
插入 NC函數視窗	在搜尋期間，控制器也在內含搜尋詞、替換函數以及相關或等效函數的 插入 NC函數 視窗內顯示搜尋結果。
說明圖	當編輯NC單節時，控制器在例示當前語法元件的突現式視窗內顯示一些NC函數之說明圖。 從此突現式視窗，可開啟說明工作空間或TNCguide。
文字編輯器模式	當在文字編輯器模式內輸入任何字元，控制器將插入新行。 當使用主動自動完成功能編寫循環程式時，可選擇僅限向下相容的循環程式參數或含選配的循環程式參數選項。稍後也可新增選擇性循環程式參數。 在文字編輯器模式的選擇功能表中，控制器顯示可能值加上可用的語法元件(例如用於字母M)。 控制器也在文字編輯器模式內顯示說明圖。 在文字編輯器模式中，可插入換行符號。

1.2.5 刀具

主題	說明
刀具資料	螺紋車刀車刀類型包括參數 SPB-Insert (#50 / #4-03-1)。
索引刀具	在插入刀具視窗中，已新增索引核取方塊。當啟用此核取方塊時，控制器將新增下一個自由索引編號。 當建立索引刀具時，控制器將從先前的資料表列複製刀具資料。先前資料表列可為主要刀具或現有的索引刀具。 如果刪除主要刀具，則控制器將刪除所有相關聯索引刀具。
刀具使用測試	控制器在 刀具檢查 欄的 刀具用途 和 刀具檢查 區域內顯示 刷新 圖示。您可建立刀具使用檔並執行刀具使用測試。

1.2.6 編寫技術

主題	說明
NC佇列	您可啟動或關閉NC佇列的寫入保護。

1.2.7 輪廓與加工點定義

主題	說明
SEL CONTOUR	您也可將子輪廓定義為複雜 SEL CONTOUR 輪廓公式之內的 LBL 子輪廓。
PATTERN DEF	插入 NC函數 視窗分別顯示 PATTERN DEF 功能的每一圖案定義。
循環程式220 POLAR PATTERN (ISO : G220)和循環程式221 CARTESIAN PATTERN (ISO : G221)	工具機製造商可隱藏循環程式220 POLAR PATTERN (ISO : G220)和221 CARTESIAN PATTERN (ISO : G221)。我們建議使用 PATTERN DEF 功能。

1.2.8 銑削循環程式

主題	說明
循環程式225 ENGRAVING (ISO : G225)	輸入值1已新增至循環程式225 ENGRAVING (ISO : G225)內的參數Q515 FONT。使用此輸入值來選擇LiberationSans-Regular字型。
循環程式208 BORE MILLING (ISO : G208)和 循環程式127x OCM標準圖循環程式 (#167 / #1-02-1)	您可輸入對稱公差給標稱尺寸，像是10+-0.5。
循環程式287 GEAR SKIVING (ISO : G287) (#157 / #4-05-1)	循環程式287 GEAR SKIVING (ISO : G287) (#157 / #4-05-1)已經擴充： ■ 當您編寫選擇性參數Q466 OVERRUN PATH時，控制器將自動最佳化靠近與待機移動路徑。這將縮短加工時間。 ■ 兩欄已新增至技術資料表的原型當中： ■ dK：工件的角度偏移，以便只加工齒面的一側。這可用於增加表面品質。 ■ PGM：自訂齒面線的外型程式，例如實現齒面加冕。 ■ 執行每一步驟之後，控制器都會在突現式視窗中顯示目前切削數量和剩餘切削數量。
循環程式286 GEAR HOBBING (ISO : G286) (#157 / #4-05-1)和 循環程式287 GEAR SKIVING (ISO : G287) (#157 / #4-05-1)	工具機製造商可設置偏差自動LIFTOFF用於循環程式286 GEAR HOBBING (ISO : G286) (#157 / #4-05-1)和287 GEAR SKIVING (ISO : G287) (#157 / #4-05-1)。

1.2.9 銑車削循環程式 (#50 / #4-03-1)

主題	說明
循環程式800 ADJUST XZ SYSTEM (ISO : G800) (#50 / #4-03-1)	循環程式800 ADJUST XZ SYSTEM (ISO : G800) (#50 / #4-03-1)已經擴充： ■ 參數Q497 PRECESSION ANGLE的輸入範圍已經從小數點後四位擴充到五位。 ■ 參數Q531 ANGLE OF INCIDENCE的輸入範圍已經從小數點後三位擴充到五位。

1.2.10 檔案

主題	說明
檔案功能	如果檔案功能可用於選定的資料夾或檔案，則控制器會在圖示下方顯示三個點。 如果複製檔案然後貼至相同資料夾，則控制器在檔名加上後綴_1。控制器依序遞增每個連續副本的編號。
檔案預覽	控制器透過檔案預覽中的符號，指示是顯示整個檔案還是僅顯示檔案的一部分。
文件工作空間	文件工作空間包括顯示檔案路徑的檔案資訊列。 針對PDF檔案，像是搜尋或比例縮放的額外功能都可用於文件工作空間內。 在網際網路視窗中，可將URL作為書籤。
快速選擇工作空間	編輯者操作模式內的快速選擇工作空間區分成以下區域： ■ NC程式 ■ 新圖形編寫 ■ 新文字檔 ■ 工作 快速選擇新表格工作空間的建立新表格功能已修訂。此時您可例如搜尋資料表類型並且新增我的最愛。

1.2.11 監控

主題	說明
組件監控 (#155 / #5-02-1)	如果組件尚未設置或無法監控，則控制器會在heatmap中以灰色顯示相應的加工操作。
處理監控	預先定義的HEIDENHAIN監控任務已經更新和擴充，例如透過信號和流程。 工具機製造商可設置額外的監控任務， 不再需要明確選擇參考加工。您可將記錄分為好部分或壞部分，控制器將自動使用前十個「好」記錄作為參考加工。 加工操作的記錄可手動或自動匯出到日誌檔案。 先前軟體版本的記錄和設定與軟體版本18不相容。

1.2.12 雜項功能

主題	說明
主軸的雜項功能	在車削模式中，車削主軸的雜項功能必須使用不同編號來編寫(例如M303而非M3 (#50 / #4-03-1))。工具機製造商定義要使用的編號。 使用選擇性機器參數CfgSpindleDisplay (編號139700)，工具機製造商定義要在狀態畫面中顯示的雜項功能編號。
手動操作應用	工具機製造商使用選擇性機器參數forbidManual (編號103917)來定義在手動操作應用中允許哪個雜項功能並且可用於選擇功能表。

1.2.13 變數程式編輯

主題	說明
公式	如果在使用公式、字串公式和輪廓公式 NC函數時按下空格鍵，控制器在動作列中顯示所有當前可用的語法元件。 按下 -/+ 鍵變更公式內的代數符號。

1.2.14 圖形編寫

主題	說明
輪廓設定視窗	控制器將永久儲存在輪廓設定視窗內所作的設定。 只有不儲存平面和直徑編寫設定。

1.2.15 CAD Viewer

主題	說明
CAD匯入 (#42 / #1-03-1)	當您在CAD Viewer中選擇輪廓和位置時，可使用觸控手勢旋轉工件。當您使用觸控手勢時，控制器將不顯示任何元件資訊。 CAD Import (#42 / #1-03-1)將不在工作平面內的輪廓分成單獨區段。CAD Viewer建立盡可能長的直線L以及圓弧。 結果NC程式通常比CAM產生的NC程式更短更乾淨。如此，該輪廓比較適用於循環程式，像是OCM循環程式 (#167 / #1-02-1)。 CAD Import輸出圓弧的半徑當成註解。在產生的NC單節結尾上，CAD Import顯示最小半徑，以幫助您選擇最合適的刀具。 在通過直徑範圍尋找圓心視窗中，可依照位置深度值來篩選資料。

1.2.16 ISO

主題	說明
ISO 程式編輯	結合ISO程式編輯，控制器提供下列功能： ■ 自動完成 ■ 語法元件的顏色標示 ■ 結構

1.2.17 使用者輔助

主題	說明
註解和結構項目	在註解或結構項目中插入換行符號。
結構欄	您可使用右鍵功能表標記 結構 欄內的結構項目。控制器也將標記所有相應的NC單節。
搜尋工作空間內的 程式欄	如果在NC程式開啟時使用 尋找及取代 ，則控制器將關閉程式。 全部取代 功能的限制將從10,000擴充為100,000。
計算機	您可使用計算機將公制值轉換為英制值，反之亦然。 計算機具有用於反正弦、反正餘和反正切三角函數的單獨按鈕。
訊息功能表	在訊息功能表中，可使用 自動存檔設定 按鈕來指定最多五個錯誤編號。如果發生這些錯誤，控制器將自動建立維修檔案。 您可使用切換開關定義控制器是否將來自處理監控 (#168 / #5-01-1)用於當前NC程式的資料儲存在維修檔案內。

1.2.18 模擬工作空間

主題	說明
模擬設定視窗	在 編輯者 操作模式中，可開啟 模擬 工作空間一次只用於一個NC程式。如果要在不同分頁上開啟工件，控制器提示您要確認。查詢取決於模擬設定以及啟動模擬的狀態。
Preset	在確認電源中斷之前，可選擇預設用於 模擬 工作空間。
進階檢查	在 進階檢查 功能之內，可單獨啟動以下檢查： ■ 以快速行進移除材料 ■ 刀具台車或刀柄與工件之間碰撞 ■ 刀具與治具之間碰撞

1.2.19 手動操作模式內的接觸式探針功能

主題	說明
探測程序	當您選擇手動接觸式探測功能時，控制器會自動建議該功能上次使用的探測方向。 探測之後，控制器將總是顯示在 量測 區域內探測的軸。 如果尚未到達探測點，則可利用按下 NC開始 鍵繼續探測。
自動探測方法	當選擇接觸式探測功能之內的自動探測時，控制器將使用 SET_UP 欄內值的總和，並且探針尖半徑當成設定淨空。設定淨空不可小於接觸式探測表的 SET_UP 欄內之值。
圓柱上平面(PLC)接觸式探測功能	對於 圓柱上平面(PLC) 接觸式探測功能，依照預設會往第一次量測的反方向進行第二次量測。因此，不需要在探測平面中預先定位，因為控制器將使用當前角度作為起始角度。
校準接觸式探針	如果您使用校準球來校準接觸式探測的半徑，控制器將自動選擇3D校準功能 (#92 / #2-02-1)。
變更預設視窗	在 變更預設 視窗中，可輸入不同的預設。

1.2.20 工件的接觸式探測循環程式

主題	說明
接觸式探測循環程式 14xx 用於確定工件失準以及用於獲取預設	您可輸入對稱公差給標稱尺寸，像是 10+-0.5 。 進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼
循環程式 441 FAST PROBING (ISO : G441)	循環程式 441 FAST PROBING (ISO : G441)此時具備參數 Q371 TOUCH POINT REACTION 。此參數定義在探針未偏移的情況下控制器的反應。 使用循環程式 441 FAST PROBING (ISO : G441)內的參數 Q400 INTERRUPTION ，可定義控制器是否將中斷程式執行並顯示量測日誌。該參數與以下循環程式結合有效： ■ 循環程式444 PROBING IN 3-D (ISO : G444) ■ 接觸式探測循環程式45x用於座標結構配置量測 ■ 接觸式探測循環程式46x用於校準工件接觸式探針 ■ 接觸式探測循環程式14xx用於確定工件失準並且用於獲取預設 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼

1.2.21 刀具的接觸式探測循環程式

主題	說明
刀具量測循環程式 48x	運用選擇性機器參數 maxToolLengthTT (編號122607)，工具機製造商定義用於刀具接觸式探針循環程式的最大刀長。 如果刀具已經在刀具資料表內用 L = 0 的長度定義，控制器將使用機器參數之值當成粗長度量測的起點。然後，將執行細量測。 進一步資訊: "量測長度0的刀具", 360 頁碼 運用選擇性機器參數 calPosType (編號122606)，工具機製造商定義校準和量測時是否應考慮平行軸的位置和座標結構配置變化。座標結構配置變化可例如為頭部變化。 進一步資訊: "設定機器參數", 361 頁碼

1.2.22 座標結構配置測量的接觸式探測循環程式

主題	說明
循環程式 451 MEASURE KINEMATICS (ISO : G451) (#48 / #2-01-1)和 452 PRESET COMPENSATION (ISO : 452) (#48 / #2-01-1)	循環程式 451 MEASURE KINEMATICS (ISO : G451) (#48 / #2-01-1) and 452 PRESET COMPENSATION (ISO: 452) (#48 / #2-01-1)將QS參數 QS144 內旋轉軸的測量位置錯誤儲存至 QS146 。 進一步資訊: "循環程式451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)", 387 頁碼 進一步資訊: "循環程式452 PRESET COMPENSATION (#48 / #2-01-1)", 401 頁碼

1.2.23 程式執行

主題	說明
進給速率限制	進給速率限制和相關功能(先前的 FMAX)的按鈕已經重新命名為 F LIMIT 。
執行游標	執行游標總是顯示在前景中。執行游標可覆蓋或隱藏其他圖示。
預設值	當在 Single block 模式內執行NC程式，可編輯預設資料表。編輯之前，控制器會顯示一條提示，您必須確認是否要中止程式執行。

1.2.24 表格

主題	說明
建立新表格	當您在檔案管理員中建立新表格，該表格尚未包含所需欄上的資訊。當您第一次開啟表格， 不完整的表格配置 視窗將在 表格 操作模式內開啟。在 不完整的表格配置 視窗內，選擇功能表允許您選擇表格範本。控制器顯示已新增或已移除表格欄，若合適的話。
編輯表格	若要編輯表格內容，也可雙擊或按兩下表格單元。控制器顯示 編輯已停用。啟用？ 視窗。您可啟用該值用於編輯或放棄處理。 如果複製或剪下 表格 操作模式內的表格列，控制器提供 覆寫 或 附加 功能來貼上。 如果在選擇視窗內選擇單元的內容，控制器顯示 刪除記錄 按鈕。
表工作空間	如果選擇不同欄， 變更欄寬 功能仍舊啟動。
表單工作空間	在表格的 表單 工作空間中，控制器顯示說明圖形，該圖形顯示所選研磨刀具參數的效果。
存取表格值	在 TABDATA WRITE 、 TABDATA ADD 和 FN 27: TABWRITE (ISO: D27) NC函數中，可直接輸入值。
刀具管理	您不可刪除已經插入刀套表的任何刀具。該按鈕變暗。 3D檔案的選擇視窗包括搜尋功能。 如果使用 插入刀具 按鈕在刀具管理中插入新表格列，控制器將建議下一個可用的列號。 控制器顯示用於飾刀 (#156 / #4-04-1)的 TO 定向之圖示。 在一些操作模式和應用當中，可使用 刀具 按鈕切換至 刀具管理 。

1.2.25 該 The 設定應用

主題	說明
OPC UA NC Server (#56-61 / #3-02-1*)	在OPC UA功能表項目之內，按鈕可用於手動開始或重新開始OPC UA NC Server。 OPC UA NC Server允許建立維修檔案。 您可驗證刀具或刀具台車的3D模型 (#140 / #5-03-2)。 OPC UA NC Server支援Aes128Sha256RsaOaep和Aes256Sha256RsaPss保全政策。
PKI Admin	如果嘗試連接至OPC UA NC Server (#56-61 / #3-02-1*)失敗，控制器會將用戶證書儲存在已退刀分頁中。您可將證書直接傳輸至受信賴分頁，而不需要將證書手動傳輸至控制器。 您可從OPC UA功能表項目開啟PKI Admin。 此時PKI Admin包括進階設定值分頁。 您可定義伺服器憑證是否應包含靜態IP位址，並允許在沒有關聯CRL檔案的情況下進行連線。
安全連線	控制器使用圖示來指示連線組態是安全的還是不安全的。 在未來的軟體版本中，控制器將不再支援LSV2協定。
控制器的使用者介面組態	下列按鈕已新增至組態功能表項目： ■ 儲存當前的設定 ■ 復原最後的組態

1.2.26 使用者管理

主題	說明
以功能使用者登入	您的IT管理員可設定功能使用者，以幫助連線至Windows網域。
連線至Windows網域	如果您已將控制器連線至Windows網域，則可匯出其他控制器所需的設定。

1.2.27 機器參數

主題	說明
機器參數的顯示	在清單工作空間中，可在組態編輯器的結構與表格檢視之間切換。
StretchFilter	機器參數CfgStretchFilter (編號201100)已移除。

2

關於使用手冊

2.1 目標群組：使用者

使用者為使用控制器執行以下任務至少一者之人：

- 操作工具機
 - 設定刀具
 - 設定工件
 - 加工工件
 - 消除程式執行期間可能的錯誤
- 建立並測試NC程式
 - 在控制器上或使用CAM系統從外部建立NC程式
 - 使用模擬模式來測試NC程式
 - 消除程式測試期間可能的錯誤

使用手冊中的資訊深度導致對使用者進行以下資格要求：

- 基本技術理解，例如閱讀技術圖紙和空間想像力的能力
- 金屬切削領域的基本知識，例如材料特定參數的含義
- 安全說明，例如可能的危險及其避免
- 在工具機上進行培訓，例如軸方向和工具機配置



海德漢為其他目標群體提供單獨的資訊產品：

- 針對潛在買家的產品計劃之傳單和概述
- 維修技師的維修手冊
- 工具機製造商技術手冊

此外，海德漢在NC編寫領域為使用者和橫向進入者提供廣泛的培訓機會，網址為

HEIDENHAIN training portal

根據目標群，本使用手冊僅包含控制器的操作和使用資訊。其他目標群的資訊產品包含有關進一步產品生命階段的資訊。

2.2 可用的使用者文件

使用手冊

HEIDENHAIN將此資訊產品稱為使用手冊，與輸出或傳輸媒體無關。具有相同含義的熟知名稱包括操作員手冊和操作說明。

控制器的使用手冊提供以下版本：

- 針對印刷版，細分為以下模組：
 - **設定與程式運行**使用手冊包含設定工具機以及運行NC程式所需的所有資訊，ID：1358774-xx
 - **編寫與測試**使用手冊包含建立與測試NC程式所需的所有資訊。不含接觸式探針與加工循環程式，Klartext編寫的ID：1358773-xx
 - **加工循環程式**使用手冊包含加工循環程式的所有函數，ID：1358775-xx
 - **工件與刀具的量測循環程式**使用手冊包含接觸式探針循環程式的所有函數，ID：1358777-xx
- 針對PDF檔案，根據印刷版本細分或作為**完整版本**使用手冊，包含所有模組ID：1369999-xx
TNCguide
- 作為HTML檔案當成直接整合至控制器中的**TNCguide**產品輔助工具。
TNCguide

根據用途，使用手冊內含控制器的安全處理事項。

進一步資訊: "正確與預期使用", 44 頁碼

使用者的進一步資訊產品

您可使用以下資訊產品：

- **新和已修改軟體功能概述**讓您了解特定軟體版本的創新。
TNCguide
- **HEIDENHAIN手冊**說明HEIDENHAIN提供的產品與服務(例如控制器的軟體選項)。
HEIDENHAIN brochures
- **NC解決方案資料庫**提供頻繁發生任務的解決方案。
HEIDENHAIN NC solutions

2.3 使用的備註類型

安全注意事項

遵守本文件以及工具機製造商文件內的所有安全注意事項！

預防警報說明告知處置軟體與裝置的危險，並且提供預防資訊。這些警告根據危險程度分類，並且分成以下幾個群組：

⚠ 危險
危險表示人員的危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或重傷。
⚠ 警告
警告表示人員有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或重傷。
⚠ 注意
注意表示人員有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致死亡或中度傷害。
注意事項
注意事項表示對材料或資料有危險。若未遵守避免指導，此危險將導致導致除了人身傷害的損失，比如財產損失。

預防警報說明內的資訊順序

所有預防警報說明都包括下列四部分：

- 指出危險嚴重程度的信號詞
- 危險的種類與來源
- 忽略危險的後果，例如「在後續加工操作期間會有碰撞的危險」
- 逃生 – 危險避免措施

資訊注意事項

遵守這些手冊內提供的資訊注意事項，確定可靠並且有效率的軟體操作。
在這些手冊中，可找到以下資訊注意事項：



此資訊符號表示**提示**。
—提示內含重要額外或補充資訊。



此符號提示您遵守工具機製造商的安全預防注意事項。此符號也指示工具機相關功能。工具機手冊內說明操作員與工具機可能遇到的危險。



此書本符號表示**交叉參考**。
交叉參考導向外部文件，例如您工具機製造商或其他供應商的文件。

2.4 使用NC程式的注意事項

此使用手冊內含的NC程式為解決方案的建議程式，該等NC程式或個別NC單節在用於工具機之前，必須經過調整。

依需要變更以下內容：

- 刀具
- 切削參數
- 進給速率
- 淨空高度或安全位置
- 工具機專屬位置，例如用**M91**
- 義程式呼叫路徑

一些NC程式取決於工具機座標結構配置。在第一次程式模擬之前，針對您的工具機座標結構配置調整NC程式。

此外，在實際程式運行之前，使用模擬來測試NC程式。



運用程式測試確定NC程式是否可與可用的軟體選項、有效的工具機座標結構配置和當前的工具機組態一起使用。

2.5 使用手冊當成整合產品輔助工具：TNCguide

應用

整合產品輔助工具**TNCguide**提供所有使用手冊的完整內容。

進一步資訊："可用的使用者文件", 35 頁碼

根據用途，使用手冊內含控制器的安全處理事項。

進一步資訊："正確與預期使用", 44 頁碼

相關主題

■ 說明工作空間

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

需求

在出廠預設設定中，控制器提供德語版與英語版的整合產品輔助說明**TNCguide**。

若控制器找不到與所選對話語言匹配的**TNCguide**語言版本，則會開啟英語版的**TNCguide**。

若控制器找不到**TNCguide**語言版本，則會開啟指示說明的資訊頁面。通過那裡可用的鏈接和提供的步驟，您可補充控制器中缺少的檔案。



您也可通過選擇例如**TNC:\tncguide\en\readme**處的**index.html**，手動開啟資訊頁面。路徑取決於所要的語言版本，例如**en**為英語。

使用提供的步驟也可更新**TNCguide**版本。更新可能需要，例如在軟體更新之後。

功能說明

整合式產品輔助說明**TNCguide**可在**說明應用**之內或在**說明工作空間**內選取。

進一步資訊："輔助應用", 39 頁碼

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

TNCguide的操作在兩種情況下都一致。

進一步資訊："圖示", 39 頁碼

輔助應用



在輔助工作空間內開啟TNCguide

TNCguide包括下列區域：

- 1 輔助工作空間內的標題列
進一步資訊: "輔助工作空間", 39 頁碼
- 2 整合式TNCguide產品輔助說明的標題列
進一步資訊: "TNCguide ", 40 頁碼
- 3 TNCguide的內容欄
- 4 TNCguide的欄間之分隔列
通過分隔列調整欄寬。
- 5 TNCguide的導覽欄

圖示

輔助工作空間

輔助應用之內的輔助工作空間包括下列圖示：

符號	含義
	開啟或關閉搜尋結果欄 進一步資訊: "在TNCguide內搜尋", 41 頁碼
	開啟首頁 首頁顯示所有可用的文件。使用導覽標題，例如TNCguide，選擇所要的文件。 若只有一份文件可用，則控制器直接打開內容。 當文件開啟時，可使用搜尋功能。
	開啟導覽
	導覽 在最近開啟的內容之間導覽
	刷新

TNCguide

整合式TNCguide產品輔助說明包括下列圖示：

符號	含义
	開啟捷徑 結構由內容標題構成。 該結構用於文件之內的主要導覽。
	開啟索引 索引由重要的關鍵字構成。 該索引用來當成文件之內之替代導覽。
	導覽 選擇文件之內上一頁或下一頁
	開啟或關閉 顯示或隱藏導覽
	複製 將NC範例複製到剪貼簿 進一步資訊: "將NC範例複製到剪貼簿", 41 頁碼

文字啟動輔助說明

您可開啟TNCguide用於當前內容。文字啟動輔助說明表示直接顯示相關資訊(例如選取的項目或當前NC函數)。

若要呼叫文字啟動輔助說明，可用下列元件：

圖示或按鍵	含义
	說明圖示 如果選擇該圖示然後使用者介面的一個項目，則控制器將在TNCguide內開啟相關資訊。
	HELP鍵 如果按下HELP鍵時正在編輯NC單節，控制器將在TNCguide內顯示相關資訊。

如果在特定上下文內呼叫TNCguide，控制器在突現式視窗內開啟內容。如果選擇**顯示 更多資訊**按鈕，控制器將在輔助應用中開啟TNCguide。

進一步資訊: "輔助應用", 39 頁碼

如果說明工作空間已開啟，控制器在此顯示TNCguide並將不開啟突現式視窗。

進一步資訊： 程式編輯和測試的使用手冊

2.5.1 在TNCguide內搜尋

您可使用搜尋功能搜尋開放文件之內輸入的搜尋詞彙。

要使用搜尋功能，請執行如下：

- ▶ 輸入字元字串



輸入欄位位於標題列內，在您用於導覽到起始頁的Home符號左側。
 在您輸入例如字母之後自動開始搜尋。
 若要刪除輸入，請使用輸入欄位之內的X符號。

- > 控制器開啟內含搜尋結果的欄。
- > 該控制器另在打開的內容頁面之內標記參考。
- ▶ 選擇參考
- > 控制器開啟選取的內容。
- > 控制器繼續顯示最後搜尋結果。
- ▶ 若必要，選擇替代參考
- ▶ 若需要，輸入新字元

2.5.2 將NC範例複製到剪貼簿

使用複製功能從文件將NC範例複製到NC編輯器。

若要使用複製功能：

- ▶ 導覽至所要的NC範例
- ▶ 展開**使用NC程式的注意事項**
- ▶ 讀取並遵守**使用NC程式的注意事項**

進一步資訊："使用NC程式的注意事項", 37 頁碼



- ▶ 將NC範例複製到剪貼簿



- > 該按鈕在複製時切換顏色。
- > 剪貼簿內含已複製的NC範例之完整內容。
- ▶ 將NC範例插入NC程式
- ▶ 根據**使用NC程式的注意事項**調整插入的內容
- ▶ 使用模擬模式來測試NC程式

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

2.6 聯繫編輯人員

要查看任何變更，或發現任何錯誤？

我們持續努力改善我們的文件，請將您的建議傳送至下列電子郵件位址：

tnc-userdoc@heidenhain.de

3

關於本產品

3.1 本TNC7

每個海德漢控制系統都支援對話引導式編寫以及精細模擬。TNC7額外提供圖形或表單式編寫，以安全可靠地達到所需結果。

軟體選項和選配的硬體擴充都可用於靈活增加功能範圍和易用性。

這種擴充提供例如除了銑削和鑽孔處理之外，還有機會進行車削和磨削。

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

易用性增加，例如當使用接觸式探針、手輪或3D滑鼠時。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

定義

縮寫	定義
TNC	TNC衍生自縮寫CNC (computerized numerical control)，T (tip或touch)代表在控制器上直接輸入NC程式的可能性，或使用手勢以圖形方式編寫的可能性。
7	產品編號指示控制器的世代。功能範圍取決於啟用的軟體選項。

3.1.1 正確與預期使用

有關正確與預期使用的資訊可讓您安全處理例如工具機這類的產品。

控制器為工具機組件，但不是完整的工具機。此使用手冊說明控制器的使用。在使用包括控制器的工具機之前，請參閱OEM文件以了解安全相關方面、必要的安全設備以及對合格人員的要求。



海德漢販售設計適用於銑床和鑽床以及最多24軸的加工中心機之控制器。若您為使用者面對不同的群集效應，然後立刻連續所有人。

海德漢還有助於提高您和您產品的安全性，特別是通過考慮客戶回饋。這導致例如資訊產品中的控制和安全預防措施之功能調整。



通過報告任何遺失或誤導性資訊，為提高安全性做出積極貢獻。

進一步資訊："聯繫編輯人員", 41 頁碼

3.1.2 想要的操作地點

根據DIN EN 50370-1標準，稱為電磁相容性(EMC)，核准控制器用於工業環境。

定義

指南	定義
DIN EN 50370-1:2006-02	除其他事項外，該標準涉及工具機的干擾發射和抗干擾性。

3.2 安全注意事項

遵守本文件以及工具機製造商文件內的所有安全注意事項！

以下安全注意事項僅適用於作為單獨組件的控制器，而不適用於特定的完整產品，即工具機。



請參考您的工具機手冊。

在使用包括控制器的工具機之前，請參閱OEM文件以了解安全相關方面、必要的安全設備以及對合格人員的要求。

以下概觀內含普遍有效的安全注意事項。請注意可能因組態而異的其他安全注意事項，這些將在以下章節中給出。



為確保最大安全性，在章節中的相關位置會重複所有安全注意事項。

⚠ 危險

小心：對使用者有危險！

不安全的連接、有缺陷的纜線和不正確的使用始終是電氣危險源。當工具機啟動後，危險伴隨而來。

- ▶ 只能由授權的維修技師連接或移除裝置
- ▶ 只能透過連接的手輪或安全連線啟動工具機

⚠ 危險

小心：對使用者有危險！

工具機以及工具機組件具有一定的機械危險性。電場、磁場或電磁場對於植入心律調節器的人特別危險。當工具機啟動後，危險伴隨而來。

- ▶ 請閱讀並遵守工具機手冊
- ▶ 請閱讀並遵守安全預防注意事項以及安全符號
- ▶ 使用安全裝置

⚠ 警告

小心：對使用者有危險！

操縱的資料記錄或軟體可能導致工具機的意外行為。惡意軟體(病毒、特洛伊木馬、惡意軟體或蠕蟲)可能會導致資料記錄和軟體發生變化。

- ▶ 使用任何可移除記憶體媒體之前，先檢查是否有惡意軟體
- ▶ 僅從沙盒之內啟動內部網路瀏覽器

注意事項

碰撞的危險！

控制器不會自動檢查刀具與工件之間是否會發生碰撞。不正確的預先定位或組件之間空間不足都會導致參照該等軸期間有碰撞的危險。

- ▶ 請留意畫面上的資訊
- ▶ 若需要，在參照該等軸之前移動至安全位置
- ▶ 留意可能的碰撞

注意事項

碰撞的危險！

控制器使用來自刀具表的已定義刀長進行刀長補償。不正確的刀長將導致不正確的刀長補償。在**TOOL CALL 0**之後，控制器不會執行長度為**0**的刀具之刀長補償或碰撞檢查。在後續刀具定位移動期間會有碰撞的危險！

- ▶ 總是定義刀具的實際刀長(不只有差距)
- ▶ 只使用**TOOL CALL 0**來清空主軸

注意事項

碰撞的危險！

在早期控制器建立的NC程式可導致在目前控制器機型上非預期的軸動作或錯誤訊息。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 使用圖形模擬檢查NC程式或程式區段
- ▶ 小心測試**程式執行,單節執行**操作模式內的NC程式或程式區段

注意事項

注意：資料可能遺失！

在資料傳輸期間切勿移除連接的USB裝置，否則資料會受損或刪除！

- ▶ USB連接埠只能用於資料傳輸和備份；不可用於編輯和執行NC程式
- ▶ 當資料傳輸完成之後，使用軟鍵移除USB裝置

注意事項

注意：資料可能遺失！

控制器必須關閉，如此可終止執行中的處理並且儲存資料。關閉主開關立即關閉控制器會導致資料遺失，不管控制器在什麼狀態下！

- ▶ 總是將控制器關機
- ▶ 只有在畫面上有提示才操作主開關

注意事項

碰撞的危險！

若使用**GOTO**函數在程式運行中選擇NC單節然後執行NC程式，則控制器忽略所有先前編寫的NC函數(例如變形)。這表示在後續移動動作期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只有在編寫與測試NC程式期間，才能使用**GOTO**
- ▶ 只使用**單節掃描**，當執行NC程式時

3.3 軟體

本使用手冊說明設定工具機的功能，以及編寫和運行NC程式的功能。這些功能可用於具備完整功能的控制器。



除其他事項外，功能的實際範圍取決於啟用的軟體選項。

進一步資訊: "軟體選項", 48 頁碼

表格顯示本使用手冊內說明的NC軟體號碼。



HEIDENHAIN簡化了版本架構，從NC軟體版本16開始：

- 發佈期間決定版本編號。
- 發佈期間的所有控制器模型具有相同的版本編號。
- 編寫工作站的版本編號與NC軟體的版本編號相對應。

NC軟體編號

產品

817620-18

TNC7

817621-18

TNC7 E

817625-18

TNC7程式編輯工作站



請參考您的工具機手冊。

此使用手冊說明控制器的基本功能。工具機製造商可調整、增強或限制工具機的控制功能。

根據工具機手冊，檢查工具機製造商是否對控制器的功能進行調整。

如果工具機製造商打算稍後自訂工具機組態，則工具機業者可能會產生額外的成本。

定義

縮寫

定義

E

字尾的E表示控制器為出口版本，在此版本中，進階功能集2 (軟體選項9)僅限於4軸補間。

3.3.1 軟體選項

軟體選項定義控制器的功能範圍。選配功能為工具機專屬或應用專屬。軟體選項使您可根據個人需求調整控制器。

您可檢查哪個軟體選項可在工具機上啟用。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

TNC7具備工具機製造商可個別啟用的許多軟體選項，即使在稍後的時間點。以下概述只包括與當成使用者有關的那些軟體選項。

軟體選項都儲存在**SIK** (System Identification Key) 插接板上。TNC7可配備**SIK1**或**SIK2**插接板。根據使用哪一個，軟體選項的數量有所不同。



使用手冊中括號內的選項編號表明某個功能不包括在可用功能的標準範圍內。

括號刮住**SIK1**和**SIK2**選項編號，以斜線分隔，例如：(#18 / #3-03-1)。

技術手冊告知與工具機製造商有關的額外軟體選項。

SIK2定義

SIK2選項編號由<類別>-<選項>-<版本>構成：

類別	功能在下列區域中生效：
	■ 1：編寫、模擬和處理設定 ■ 2：工件品質與生產力 ■ 3：介面 ■ 4：技術功能和品質評估 ■ 5：處理穩定性和監控 ■ 6：工具機組態 ■ 7：開發者工具

選項	每個類別之內的序號
----	-----------

版本	例如，如果軟體功能發生更改，則會發布新版軟體選項。
----	---------------------------

您可多次訂購具有**SIK2**的某些軟體選項，以獲得相同功能的多個變體(例如，如果您需要為軸啟用多個控制迴路)。在使用手冊中，這些軟體選項編號由星號(*)識別。

控制器在**SIK**應用的**設定**功能表項目中指示軟體選項是否已啟用，並且若啟用，則頻率為何。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

概述



請記住，特定軟體選項也需要硬體擴充。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

軟體選項	定義與應用
控制迴圈數 (#0-7 / #6-01-1*)	額外的控制迴圈 每個軸或主軸都需要一個控制迴圈，通過控制器移動到已編寫的標稱值。 需要額外的控制迴圈，例如用於可拆卸和馬達驅動的傾斜台。 如果您的控制器配備 SIK2 ，則可多次訂購此軟體選項並啟用最多 24 個控制迴圈。
進階功能集合1 (#8 / #1-01-1)	進階功能(集合1) 在具有旋轉軸的工具機上，此軟體選項可在單一設定中加工多個工件側面。 該軟體選項包括以下功能： ■ 傾斜加工平面(例如用PLANE SPATIAL) 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊 ■ 已發展圓筒表面上輪廓的編寫(例如用循環程式27 CYLINDER SURFACE) 進一步資訊：加工循環程式使用手冊 ■ 用M116編寫旋轉軸進給速率，單位為mm/min 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊 ■ 使用傾斜工作平面的3軸圓形補間 進階功能(集合1)減少設定工作量並提高工件精度。
進階功能集合2 (#9 / #4-01-1)	進階功能(集合2) 在具有旋轉軸的工具機上，此軟體選項可讓工件進行同時5軸加工。 該軟體選項包括以下功能： ■ TCPM (tool center point management)：旋轉軸定位期間自動追蹤線性軸 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊 ■ 運行具有向量的NC程式，包括選配的3D刀具補償 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊 ■ 在現用刀具座標系統T-CS內手動移動該等軸 ■ 超過四個軸的線性補間(在出口版本的情況下最多四個軸) 進階功能(集合2)可用來產生自由形狀表面。
HEIDENHAIN DNC (#18 / #3-03-1)	HEIDENHAIN DNC 此軟體選項啟用外部Windows應用程式，通過TCP/IP協定來存取控制器的資料。 應用的潛在欄位包括： ■ 連接至較高階ERP或MES系統 ■ 捕捉工具機與操作資料 HEIDENHAIN DNC需要與外部Windows應用程式結合。
碰撞監控 (#40 / #5-03-1)	動態碰撞監控(DCM) 工具機製造商可使用此軟體選項將工具機組件定義成碰撞物體。在所有加工動作期間控制器監控該已定義的碰撞物體。 該軟體選項包括以下功能： ■ 當即將發生碰撞時，程式運行自動中斷 ■ 手動軸動作時的警告 ■ 程式模擬模式內的碰撞監控

軟體選項	定義與應用
	您可運用DCM避免碰撞，如此免於由於材料受損或工具機停機造成的額外成本。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
CAD匯入 (#42 / #1-03-1)	CAD Import 該軟體選項用於從CAD檔案中選擇位置和輪廓，並將其傳輸到NC程式中。 您可運用CAD Import選項降低編寫工作量，並避免傳統錯誤，像是不正確的值輸入。此外，CAD Import對於無紙製造有所貢獻。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
全體PGM設定 (#44 / #1-06-1)	全體程式設定(GPS) 該軟體選項可用於程式運行期間的重疊座標轉換和手輪動作，而無需調整NC程式。 您可運用GPS從外部調整建立的NC程式至工具機，並提高程式運行期間的彈性。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
可適化進給控制 (#45 / #2-31-1)	可適化進給控制(AFC) 此軟體選項可實現取決於當前主軸負載的自動進給控制。控制器隨負載降低而增加進給速率，並隨負載提高而降低進給速率。 您可使用AFC縮短加工時間，而不用調整NC程式，同時避免過載導致工具機受損。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
KinematicsOpt (#48 / #2-01-1)	KinematicsOpt 此軟體選項使用自動探測程序來檢查並最佳化現有座標結構配置。 控制器可運用KinematicsOpt來修正旋轉軸上的位置錯誤，如此提高傾斜工作平面內加工操作以及同時加工操作的精確度。在某種程度上，控制器可通過重複量測和校正來補償溫度引起的偏差。 進一步資訊："座標結構配置測量的接觸式探測循環程式", 379 頁碼
轉動 (#50 / #4-03-1)	銑切削 此軟體選項為具備旋轉台的銑床提供全面的銑削專用功能套件。 該軟體選項包括以下功能： ■ 專屬車刀 ■ 車削專屬循環程式與輪廓元件，像是過切 ■ 自動刀尖半徑補償 銑車削可僅在一台工具機上進行銑車削加工操作，從而減少例如可觀的設定工作量。 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊
KinematicsComp (#52 / #2-04-1)	KinematicsComp 此軟體選項使用自動探測程序來檢查並最佳化現有座標結構配置。 控制器可運用KinematicsComp修正三維中的位置與組件錯誤。這意味著其可空間補償旋轉軸和線性軸的誤差。相較於KinematicsOpt (#48 / #2-01-1)，補償更加全面。 進一步資訊："循環程式453 KINEMATICS GRID (#48 / #2-01-1)", 413 頁碼
OPC UA NC伺服器數量 (#56-61 / #3-02-1*)	OPC UA NC Server 這些軟體選項包括OPC UA，一種用於遠端存取控制器的資料和功能之標準化介面。

軟體選項	定義與應用
	應用的潛在欄位包括： ■ 連接至較高階ERP或MES系統 ■ 捕捉工具機與操作資料 每個軟體選項都啟用一個用戶端連線。如果需要超過一個並行連線，則需要啟用多個這些軟體選項。 如果您的控制器配備SIK2，則可多次訂購此軟體選項並啟用最多六個連線。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
4個附加軸 (#77 / #6-01-1*)	四個附加控制迴圈 進一步資訊："控制迴圈數 (#0-7 / #6-01-1*)", 49 頁碼
8個附加軸 (#78 / #6-01-1*)	八個附加控制迴圈 進一步資訊："控制迴圈數 (#0-7 / #6-01-1*)", 49 頁碼
3D-ToolComp (#92 / #2-02-1)	3D-ToolComp只與進階功能集2 (#9 / #4-01-1)連接 運用此軟體選項，球切刀和工件探針的形狀偏差可使用修正值表自動補償。 例如，3D-ToolComp可結合自由形狀表面提高工件精度。 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊
擴充刀具管理 (#93 / #2-03-1)	擴充的刀具管理 此軟體選項通過兩個資料表：刀具清單和T 使用順序擴充刀具管理。 資料表顯示下列內容： ■ 刀具清單顯示要運行NC程式或工作台的刀具需求 ■ T 使用順序顯示要運行NC程式或工作台的刀具順序 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊 擴充刀具管理使您能夠及時偵測刀具需求，從而防止程式運行期間出現中斷。
進階主軸補間 (#96 / #7-04-1)	補間主軸 此軟體選項可在控制器用直線軸耦合刀具主軸時補間車削。 該軟體選項包括以下循環程式： ■ 循環程式291 COUPLG.TURNG.INTERP.用於無輪廓子程式的簡單車削加工操作 ■ 循環程式292 CONTOUR.TURNG.INTRP.用於精銑旋轉對稱輪廓 補間主軸使您也可在沒有旋轉台的工具機上執行車削操作。 進一步資訊：加工循環程式使用手冊
主軸同步 (#131 / #7-02-1)	主軸同步 此軟體選項可同步兩或多個主軸，從而啟用例如通過橋接製造齒輪。 該軟體選項包括以下功能： ■ 主軸同步用於特殊加工操作(例如多邊形車削) ■ 循環程式880 GEAR HOBGING只與銑車削 (#50 / #4-03-1)連接 進一步資訊：加工循環程式使用手冊
遠端桌面管理員 (#133 / #3-01-1)	Remote Desktop Manager 此軟體選項用來顯示與操作外部連結的電腦單元。 您可運用遠端桌面管理員縮短多個工作場所之間的距離，從而提高效率。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
碰撞監控 (#140 / #5-03-2)	動態碰撞監控DCM版本2

軟體選項	定義與應用
	此軟體選項包括動態碰撞監控DCM (#40 / #5-03-1)軟體選項的所有功能。 此外，此軟體選項提供下列功能： ■ 治具的碰撞監控 ■ 定義治具與刀具之間縮短的最小距離 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
干擾補償 (#141 / #2-20-1)	軸耦合裝置的補償(CTC) 使用此軟體選項，工具機製造商可例如補償加速度引起的刀具偏差，從而提高精度和動態性能。
位置可適化控制 (#142 / #2-21-1)	位置可適化控制(PAC) 使用此軟體選項，工具機製造商可例如補償位置引起的刀具偏差，從而提高精度和動態性能。
負載可適化控制 (#143 / #2-22-1)	負載可適化控制(LAC) 使用此軟體選項，工具機製造商可例如補償負載引起的刀具偏差，從而提高精度和動態性能。
動作可適化控制 (#144 / #2-23-1)	動作可適化控制(MAC) 使用此軟體選項，工具機製造商可例如變更速度相依工具機設定，從而提高動態性能。
主動避震控制 (#145 / #2-30-1)	主動震動控制(ACC) 運用此軟體選項，可減少用於重型加工的工具機之震動傾向。 控制器可使用ACC改善工件的表面品質，提高刀具壽命並降低工具機負載。根據工具機機型，金屬去除率可提高超過25%。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
工具機震動控制 (#146 / #2-24-1)	工具機減震(MVC) 通過以下功能抑制工具機震動，以改善工件表面品質： ■ AVD 主動式震動阻尼 ■ FSC 頻率成形控制
CAD模型最佳化器 (#152 / #1-04-1)	CAD模型的最佳化 此軟體選項可用於例如修復故障的治具和刀把檔案，或定位從模擬產生的STL檔案以用於不同加工操作。 進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
批次處理管理員 (#154 / #2-05-1)	批次處理管理員(BPM) 此軟體選項使其可輕鬆規劃與執行多生產工作。 通過擴充並組合工作台管理和擴充刀具管理功能 (#93 / #2-03-1)，BPM提供下列額外資料，例如： ■ 加工時間 ■ 可用的必用刀具 ■ 要做的手動介入 ■ 編寫指派的NC程式之測試結果 進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊
組件監控 (#155 / #5-02-1)	組件監控 此軟體選項啟用由工具機製造商設置的工具機組件自動監控。 組件監控通過危險警告和錯誤訊息幫助控制防止由於過載而導致的機器損壞。
研磨 (#156 / #4-04-1)	座標磨床 此軟體選項為銑床提供全面的研磨專用功能套件。

軟體選項	定義與應用
	該軟體選項包括以下功能： ■ 包括飾刀的研磨專屬刀具 ■ 用於往復行程與修飾的循環程式 夾具車削可僅在一台工具機上進行完整加工操作，從而減少例如可觀的設定工作量。 進一步資訊： 程式編輯和測試的使用手冊
齒輪切割 (#157 / #4-05-1)	齒輪製造 此軟體選項可製造任何角度的圓筒齒輪或螺旋齒輪。 該軟體選項包括以下循環程式： ■ 循環程式 285 DEFINE GEAR 定義齒輪外型 ■ 循環程式 286 GEAR HOBGING ■ 循環程式 287 GEAR SKIVING 齒輪製造擴展具有旋轉台的銑床之功能範圍，即使沒有車銑削 (#50 / #4-03-1)。 進一步資訊： 加工循環程式使用手冊
轉動v2 (#158 / #4-03-2)	銑車削版本2 此軟體選項包括銑車削 (#50 / #4-03-1) 軟體選項的所有功能。 此外，此軟體選項提供以下進階車削功能： ■ 循環程式 882 SIMULTANEOUS ROUGHING FOR TURNING ■ 循環程式 883 TURNING SIMULTANEOUS FINISHING 先進車削功能不僅使您能夠製造過切工件，而且還可在加工操作期間使用更大面積的可索引插入件。 進一步資訊： 加工循環程式使用手冊
模型輔助設定 (#159 / #1-07-1)	圖形支援的設定 此軟體選項只用一次接觸式探測功能就能決定工件的位置與失準。您可探測具有自由形狀表面或過切等複雜工件，這是所有其他接觸式探針功能無法實現的。 該控制器通過3D模型在模擬工作空間中顯示設定情況和可能的接觸點，從而為您提供額外支援。 進一步資訊： 設定和程式執行的使用手冊
選擇性輪廓銑削 (#167 / #1-02-1)	最佳化輪廓銑削(OCM) 此軟體選項可進行任何角度的封閉或開放口袋與島嶼之擺線銑削。在擺線銑削期間，在恆定切削條件下使用完整刀刃。 該軟體選項包括以下循環程式： ■ 循環程式 271 OCM CONTOUR DATA ■ 循環程式 272 OCM ROUGHING ■ 循環程式 273 OCM FINISHING FLOOR 和 循環程式 274 OCM FINISHING SIDE ■ 循環程式 277 OCM CHAMFERING ■ 此外，控制器提供 OCM 標準 圖給經常需要的輪廓 您可運用OCM縮短加工時間同時降低刀具磨損。 進一步資訊： 加工循環程式使用手冊
處理監控 (#168 / #5-01-1)	處理監控 基於參考的加工處理監控 控制器使用此軟體選項在程式運行期間監控已定義的加工區段。控制器將刀具主軸或刀具相關變化與參考加工操作之值進行比較。

軟體選項	定義與應用
進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊	

3.3.2 使用許可與使用的資訊

開源軟體

控制器軟體內含受明確使用許可條款約束的開源軟體，這些特殊使用條款具有優先權。

若要在控制器上進入使用許可條款：



▶ 選擇**歸零**操作模式

▶ 選擇 **設定**應用

▶ 選擇**作業系統**標籤



▶ 雙擊或按兩下**關於HeROS**

> 控制器開啟**HEROS使用許可檢視器**視窗。


OPC UA

控制器軟體內含二進位資料庫。對於這些資料庫，應優先使用海德漢公司與Softing Industrial Automation GmbH之間商定的使用條款。

控制器的行為會受到OPC UA NC伺服器 (#56-61 / #3-02-1*)和HEIDENHAIN DNC (#18 / #3-03-1)的影響。在將這些介面用於生產目的之前，必須進行系統測試，以排除控制器發生任何故障或性能故障。使用這些通訊介面的軟體產品製造商可負責執行這些測試。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

3.4 控制器的使用者介面區域

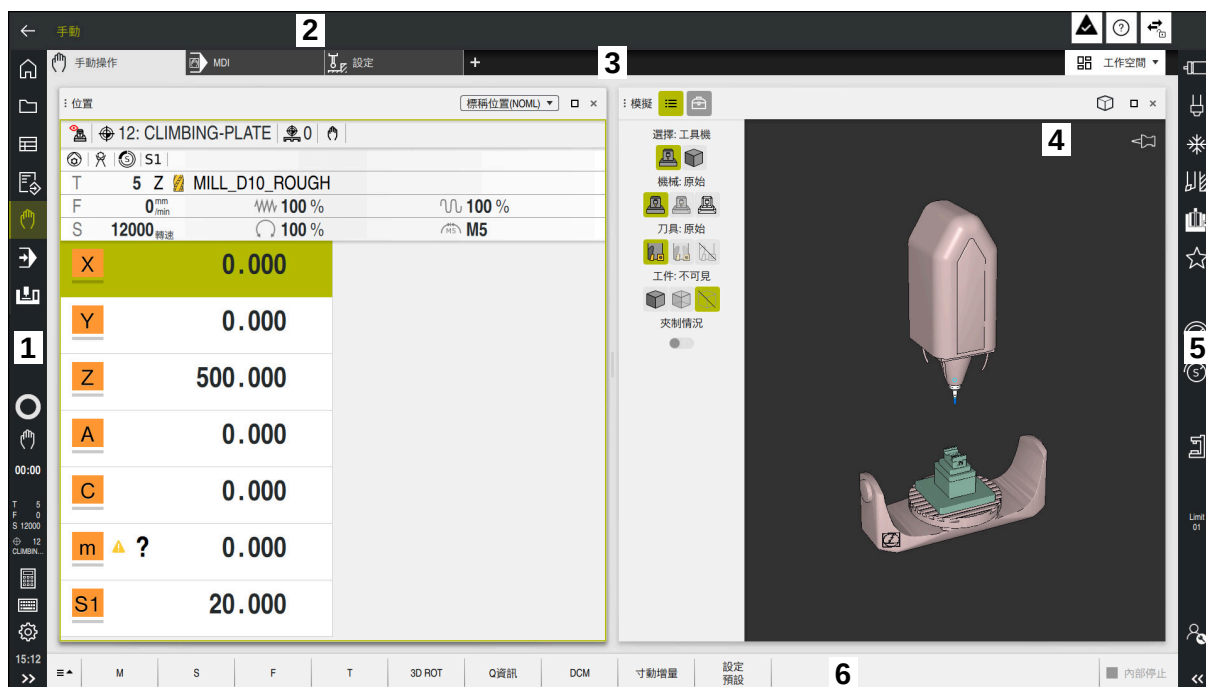

手動操作應用中控制器的使用者介面

控制器的使用者介面顯示在以下區域：

1 TNC列

- 後
使用此功能可回退從啟動控制器之後的應用程式歷史記錄。
- 操作模式
進一步資訊: "操作模式概述", 58 頁碼
- 狀態概述
進一步資訊: 設定和程式執行的使用手冊
- 計算機
進一步資訊: 程式編輯和測試的使用手冊
- 螢幕鍵盤
- 設定
設定功能表可讓您改變控制器介面：
 - 左手模式
控制器將TNC列的位置與工具機製造商列的位置交換。
 - Dark Mode
在機器參數darkModeEnable (編號135501)中，工具機製造商定義Dark Mode是否可用於選擇。
 - 字型大小
- 日期和時間

2 資訊列

- 啟動操作模式
- 訊息功能表
- 說明圖示用於文字啟動輔助說明
進一步資訊: "文字啟動輔助說明", 40 頁碼

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

- 符號
- 3 應用程式列
 - 開放式應用的標籤

同時打開的應用程式最大數量限制為十個分頁。如果嘗試開始第十一個分頁，控制器顯示訊息。
 - 工作空間的選擇功能表

您可使用選擇功能表定義在現用應用程式中開啟哪個工作空間。
- 4 工作空間
- 5 工具機製造商列

工具機製造商設置工具機製造商列。
- 6 功能列
 - 按鈕的選擇功能表

您可使用選擇功能表定義控制器在功能列中顯示哪個按鈕。
 - 按鈕

您可使用按鈕啟動控制器的個別功能。

3.5 操作模式概述

控制器提供以下操作模式：


符號	操作模式	進一步資訊
	歸零 操作模式包含以下應用： ■ 開始/登入應用 在開機程序期間，控制器位於開始/登入應用中。 ■ 設定應用 ■ 說明應用 ■ 機械參數的應用	有關設定和程式執行，請參閱使用手冊 請參閱編寫和測試使用手冊 有關設定和程式執行，請參閱使用手冊
	在 檔案 操作模式內，控制器顯示驅動器、資料夾與檔案。您可例如建立或刪除資料夾或檔案，並且也可連接驅動器。	請參閱編寫和測試使用手冊
	在 表格 操作模式內，可開啟許多表格並依需要編輯。	
	在 編輯者 操作模式內，可執行如下： ■ 建立、編輯並模擬NC程式 ■ 建立並編輯輪廓 ■ 建立並編輯工作台資料表	請參閱編寫和測試使用手冊
	手動 操作模式包含以下應用： ■ 手動操作應用 ■ MDI應用 ■ 設定應用 ■ 移到參考點應用 ■ 退回應用 您可移動刀具遠離工件，例如在電源故障之後。	有關設定和程式執行，請參閱使用手冊 有關設定和程式執行，請參閱使用手冊 有關設定和程式執行，請參閱使用手冊 有關設定和程式執行，請參閱使用手冊 有關設定和程式執行，請參閱使用手冊
	在 程式執行 操作模式中，通過讓控制器一次執行一個單節或按完整順序執行NC程式。 您也可在此操作模式中執行工作台管理表。	有關設定和程式執行，請參閱使用手冊
	如果工具機製造商已定義嵌入式工作空間，然後可用此操作模式開啟全螢幕模式。工具機製造商定義操作模式的名稱。 請參考您的工具機手冊。	有關設定和程式執行，請參閱使用手冊
	在 機械 操作模式中，工具機製造商定義自己的功能，像是主軸與軸的診斷功能，或其他應用。 請參考您的工具機手冊。	

4

第一步驟

4.1 編寫與模擬工件

4.1.1 範例任務

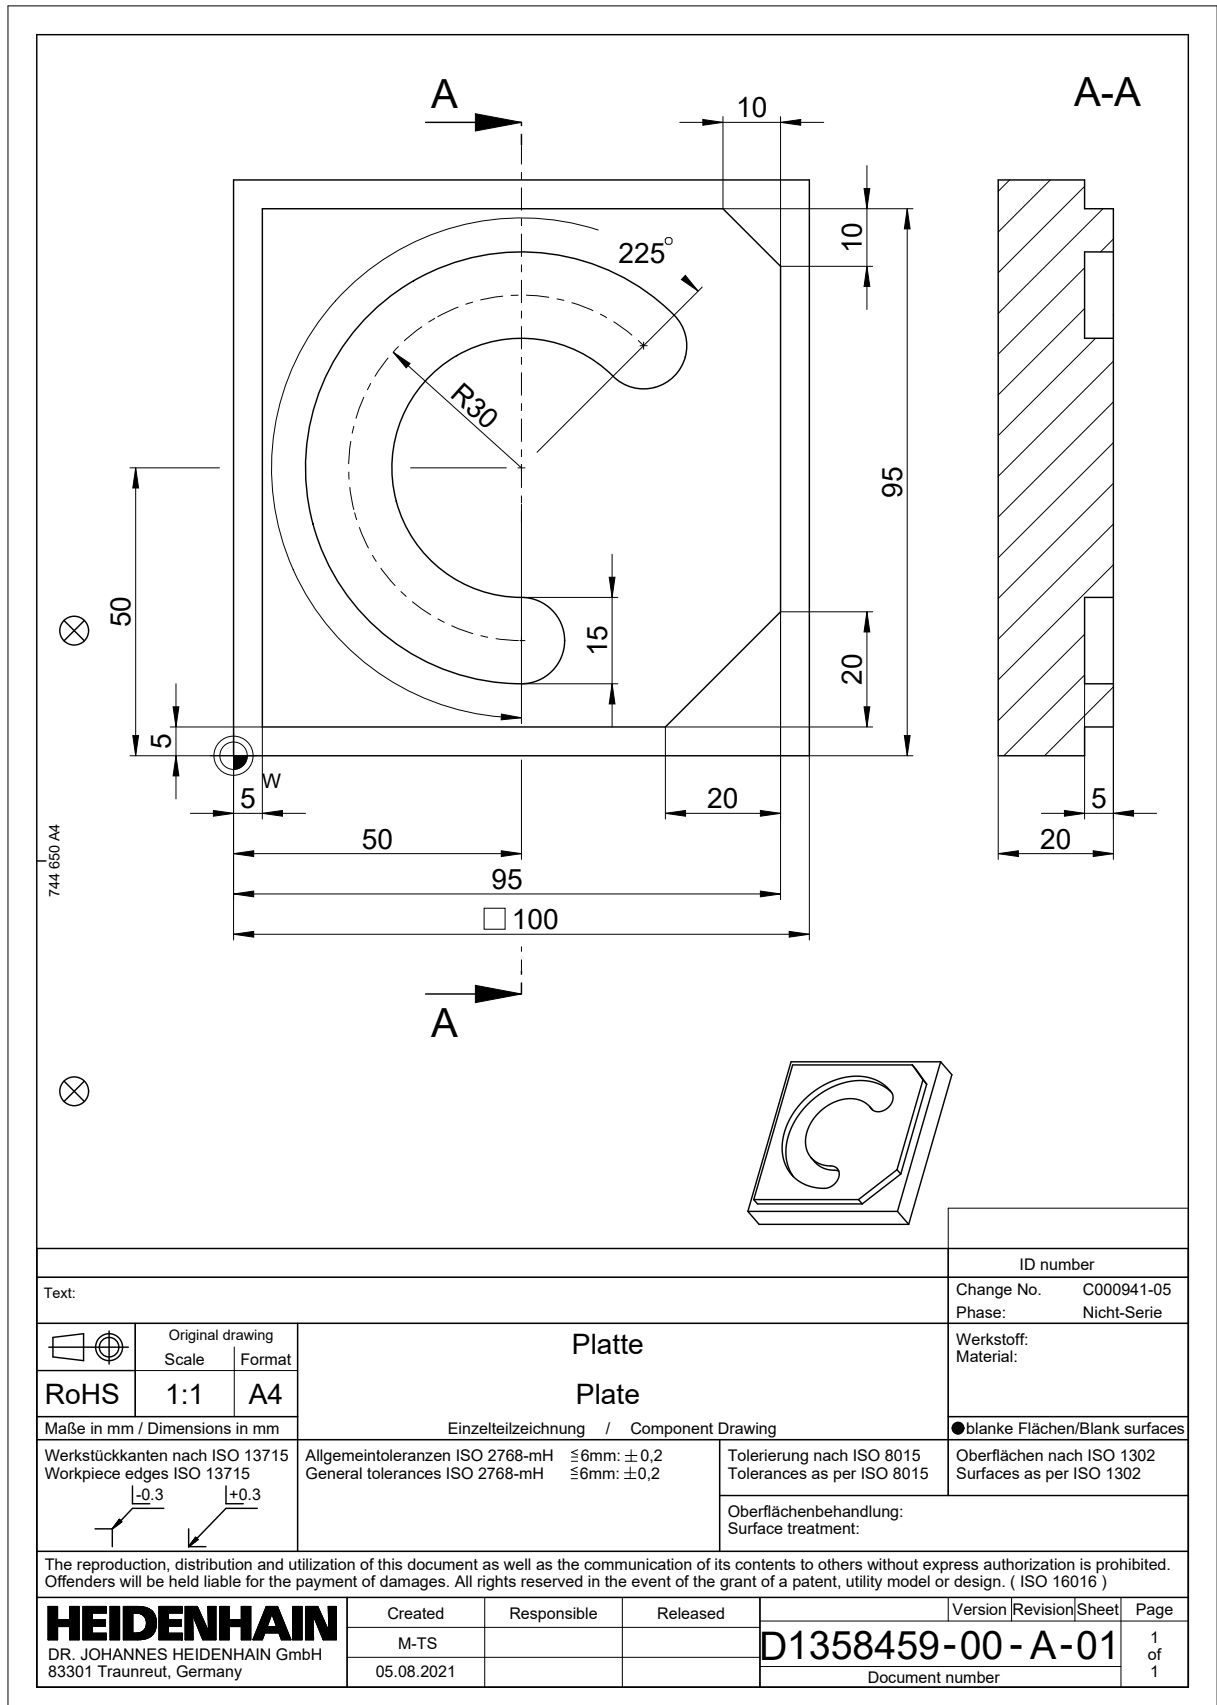

4.1.2 選擇編輯者操作模式

NC程式總是在 **編輯者** 操作模式內編寫。

需求

- 必須可選擇操作模式的圖示

為了可選擇 **編輯者** 操作模式，在開機期間，控制器必須已進行到足以使操作模式圖示不再變暗的程度。

選擇編輯者操作模式

若要選擇**編輯者**操作模式：



- ▶ 選擇**編輯者**操作模式
- 控制器顯示 **編輯者** 操作模式以及最近開啟的NC程式。

4.1.3 設置用於編寫的控制器使用者介面

編輯者 操作模式讓您有許多撰寫NC程式的可能性。



第一步驟說明當在**Klartext**編寫模式和**表單**開啟時的程序。

開啟 表單欄


只有若已開啟NC程式，才可開啟 **表單欄**。

若要開啟 **表單欄**



- ▶ 選擇**表單**
- 控制器開啟 **表單欄**

4.1.4 產生新NC程式

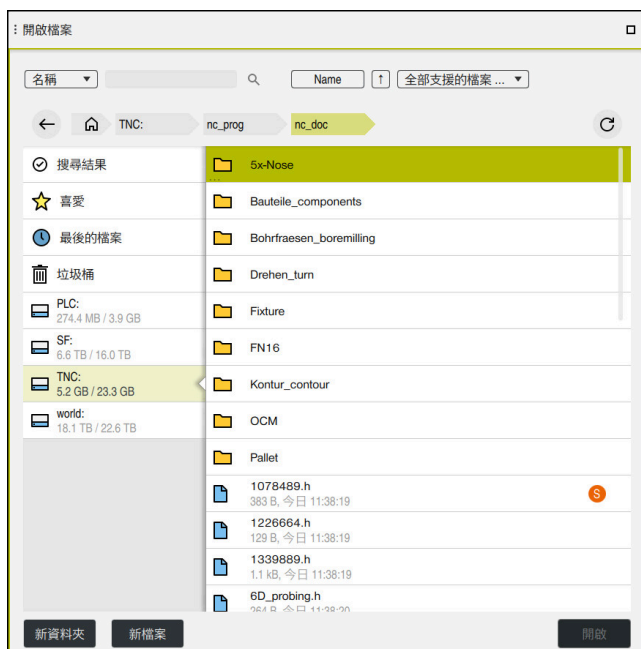

編輯者操作模式內的開啟檔案工作空間

若要在編輯者操作模式內建立NC程式



- ▶ 選擇加
- ▶ 控制器顯示 **快速選擇** 和 **開啟檔案** 工作空間。



- ▶ 在**開啟檔案**工作空間內選擇所要的磁碟



- ▶ 選擇資料夾



- ▶ 選擇**新檔案**



- ▶ 輸入檔名(例如)
- ▶ 使用**ENT**鍵確認



- ▶ 選擇**開啟**
- ▶ 控制器開啟NC程式和 **插入NC函數** 視窗，用於定義工件外型。

更多詳細資訊

- **開啟檔案**工作空間
進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊
- **編輯者**操作模式
進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

4.1.5 編寫加工循環程式

下文將向您展示如何在5 mm深度處銑削範例任務的圓形溝槽。您已經定義工件外型並建立外部輪廓。

進一步資訊: "範例任務", 60 頁碼

在已插入循環程式之後，可定義該循環程式參數內的關聯值。您可直接在 **表單** 欄內編寫循環程式。

呼叫刀具

若要呼叫刀具：

TOOL
CALL

- ▶ 選擇**TOOL CALL**
- ▶ 在表單內選擇**號碼**
- ▶ 輸入刀號(例如**6**)
- ▶ 選擇刀具軸**Z**
- ▶ 選擇主軸轉速**S**
- ▶ 輸入主軸轉速(例如**6500**)
- ▶ 選擇**確認**
- > 控制器結束NC單節。

確認

16 TOOL CALL 6 Z S6500

將刀具移動到安全位置

具備直線語法元件的**表單欄**

若要將刀具移動到安全位置：

L

- ▶ 選擇路徑函數**L**
- ▶ 選擇**Z**
- ▶ 輸入值(例如**250**)
- ▶ 選擇刀徑補償**R0**
- > 控制器套用**R0**，這表示沒有刀徑補償。
- ▶ 選擇**FMAX**進給速率
- > 控制器調整**FMAX**以快速移動。
- ▶ 若需要，請輸入雜項功能**M**，像是**M3**(開啟主軸)
- ▶ 選擇**確認**
- > 控制器結束NC單節。

確認

17 L Z+250 R0 FMAX M3

預先定位到工作平面

若要預先定位到工作平面：



▶ 選擇路徑函數**L**



▶ 選擇**X**

▶ 輸入值(例如+50)



▶ 選擇**Y**

▶ 輸入值(例如+50)

▶ 選擇**FMAX**進給速率



▶ 選擇**確認**

> 控制器結束NC單節。

18 L X+50 Y+50 FMAX

定義循環程式

幾何形狀	
槽寬?	15 x
節圓直徑?	60 x
第一軸中心?	50 x
第二軸中心?	50 x
起始角?	45 x
角長?	225 x
中間級的步階角度	0 x
重複次數?	1 x
深度?	-5 x
Workpiece surface coordin...	0 x
預設值	

確認 忽略 刪除行

表單欄含輸入循環程式資訊的可能性

若要定義圓形溝槽：

- ▶ 選擇**CYCL DEF**鍵
- > 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
- ▶ 選擇循環程式**254 CIRCULAR SLOT**
- ▶ 選擇**貼上**
- > 控制器插入循環程式。
- ▶ 開啟 **表單欄**
- ▶ 在表單中輸入所有輸入值
- ▶ 選擇**確認**
- > 控制器儲存循環程式。

19 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT ~	
Q215=+0	;MACHINING OPERATION ~
Q219=+15	;SLOT WIDTH ~
Q368=+0.1	;ALLOWANCE FOR SIDE ~
Q375=+60	;PITCH CIRCLE DIAMETR ~
Q367=+0	;REF. SLOT POSITION ~
Q216=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q217=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q376=+45	;STARTING ANGLE ~
Q248=+225	;ANGULAR LENGTH ~
Q378=+0	;STEPPING ANGLE ~
Q377=+1	;NR OF REPETITIONS ~
Q207=+500	;FEED RATE MILLING ~
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT ~
Q201=-5	;DEPTH ~
Q202=+5	;PLUNGING DEPTH ~
Q369=+0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q206=+150	;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q338=+5	;INFED FOR FINISHING ~
Q200=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+50	;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q366=+2	;PLUNGE ~
Q385=+500	;FINISHING FEED RATE ~
Q439=+0	;FEED RATE REFERENCE

呼叫循環程式

若要呼叫循環程式：

CYCL
CALL

► 選擇CYCL CALL

20 CYCL CALL

將刀具移動至安全位置並結束NC程式

若要將刀具移動到安全位置：



▶ 選擇路徑函數**L**



▶ 選擇**Z**

▶ 輸入值(例如**250**)

▶ 選擇刀徑補償**R0**

▶ 選擇**FMAX**進給速率

▶ 請輸入雜項功能**M**，像是**M30**(編寫結束)



▶ 選擇**確認**

> 控制器結束NC單節和NC程式。

21 L Z+250 R0 FMAX M30


更多詳細資訊

- 循環程式加工

4.1.6 模擬NC程式

在**模擬**工作空間內測試NC程式。

開始模擬

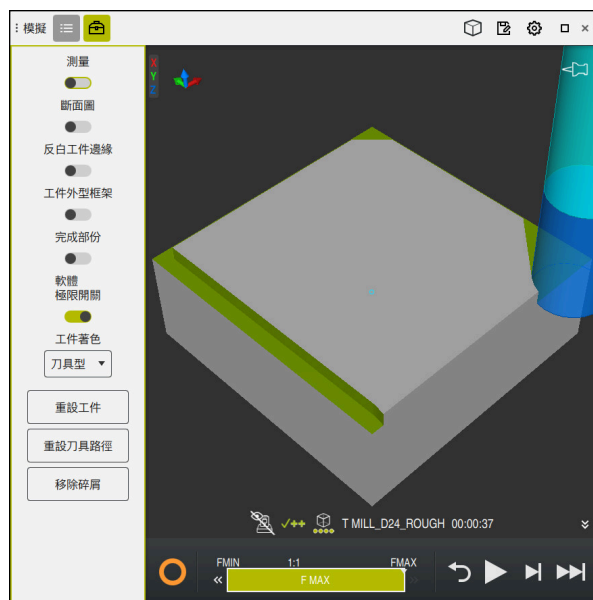

模擬操作模式內的**編輯者**工作空間

若要開始模擬：



- ▶ 選擇**開始**
- > 控制器可能詢問是否儲存檔案。
- ▶ 選擇**儲存**
- > 控制器開始模擬。
- > 控制器使用 **控制器運作中**符號顯示模擬狀態。

儲存

定義

控制器運作中：

控制器使用**控制器運作中**符號在動作列中以及NC程式的標籤上顯示當前模擬狀態：

- 白色：無移動指令
- 綠色：主動加工，軸正在移動
- 橙色：NC程式已中斷
- 紅色：NC程式已停止

5

NC和編寫基本原理


5.1 循環程式加工

5.1.1 循環程式的一般資訊

一般資訊



只有若使用Z刀具軸才能使用控制器的完整功能範圍(例如PATTERN DEF)。當由工具機製造商準備與設置時，可限制刀具軸X和Y的使用。

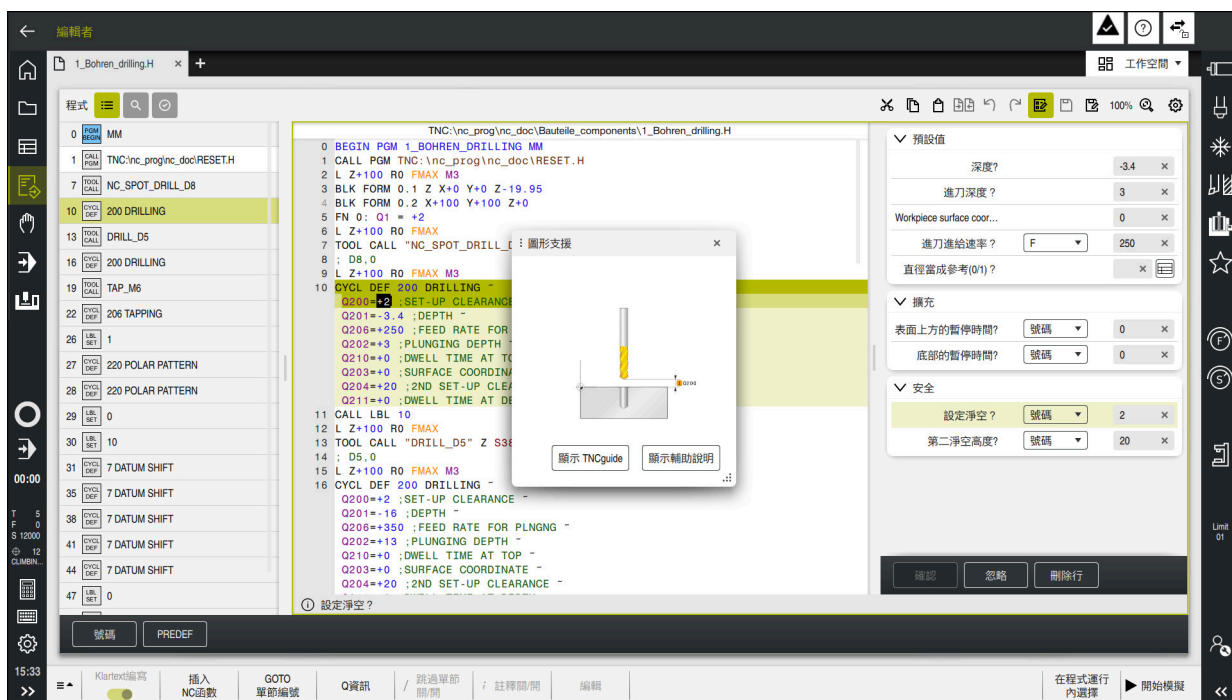

循環程式在控制器儲存為子程式。該等循環程式可用來執行不同的加工操作，這稍微簡化建立程式的任務。該等循環程式對於包含多個工作步驟的頻繁重複加工操作也很有用。大部分循環程式使用Q參數當成傳輸參數。控制器提供循環程式給以下技術：

- 鑽孔處理
- 螺紋加工
- 銑削操作，像是口袋、立柱或甚至輪廓
- 座標轉換循環程式
- 特殊循環程式
- 車削操作
- 研磨操作

注意事項

碰撞的危險！

循環程式執行大量的運算。碰撞的危險！

- ▶ 執行之前請先模擬程式

注意事項

碰撞的危險！

編寫變數當成海德漢循環程式內的輸入值。使用所建議輸入範圍之外的變數會導致碰撞。

- ▶ 只能使用海德漢建議的輸入範圍。
- ▶ 請注意海德漢文件
- ▶ 使用模擬檢查加工順序

選擇性參數

HEIDENHAIN持續研發全面性的循環程式套件，如此每一新軟體版本都可導入新Q參數給循環程式。這些新Q參數為選擇性參數，在某些較舊軟體版本中並非全部可用，在循環程式之內，這些參數總是提供於循環程式定義的結尾上。"全新與已修改功能"段落賦予您已經新增入此軟體版本的選配Q參數之概述。您可自行選擇是否要定義選擇性Q參數，或用**NO ENT**鍵刪除。您亦可調整預設值。若意外刪除選擇性Q參數或若要擴充現有NC程式內的循環程式，可在需要時將選擇性Q參數包含於循環程式內。以下步驟說明如何加入。

進行方式如下：

- ▶ 呼叫循環程式定義
- ▶ 按下向右鍵，直到顯示新的Q參數
- ▶ 確認顯示的預設值
- 或
- ▶ 輸入一值
- ▶ 要載入新的Q參數，請通過選擇向右鍵一次離開功能表，或選擇**END**鍵
- ▶ 如果不希望載入新的Q參數，請按下**NO ENT**鍵

相容性

使用舊式海德漢輪廓控制器(如TNC 150 B)建立的大部分NC程式都可用TNC7的新軟體版本來執行。即使若新選擇性參數已經新增至現有循環程式，還是可如常持續執行您的NC程式。這可因為將使用儲存的預設值來達成。相反地，若要在舊式控制器上執行用新軟體版本建立的NC程式，則可用**NO ENT**鍵刪除來自循環程式定義的個別選擇性Q參數。您可以用這種方式，確定下載的NC程式相容。若NC單節內含無效元件，則在開啟檔案時控制器將這些元件標示為ERROR單節。

定義循環程式

循環程式可用許多方式定義。

透過NC函數插入：

-  插入 NC 函數
- ▶ 選擇**插入NC函數**
 - 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
 - ▶ 選擇所要的循環程式
 - 控制器開始對話，並提示要求所需要的所有輸入值。

通過CYCL DEF 鍵插入加工循環程式：

-  CYCL DEF
- ▶ 按下**CYCL DEF**鍵
 - 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
 - ▶ 選擇所要的循環程式
 - 控制器開始對話，並提示要求所需要的所有輸入值。

通過TOUCH PROBE 鍵插入接觸式探針循環程式：

-  TOUCH PROBE
- ▶ 按下**TOUCH PROBE**軟鍵
 - 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
 - ▶ 選擇所要的循環程式
 - 控制器開始對話，並提示要求所需要的所有輸入值。

在循環程式中導覽

按鍵	功能
	在循環程式之內導覽： 跳到下一個參數
	在循環程式之內導覽： 跳到上一個參數
	跳至下一個循環程式內相同的參數
	跳至上一個循環程式內相同的參數



對於一些循環程式參數，控制器透過動作列或表單提供選擇可能性。如果指定已定義行為的輸入選項儲存在某些循環程式參數中，則可使用**GOTO**鍵或在表單視圖中打開選擇列表。例如在循環程式**200 DRILLING**中，**Q395 DEPTH REFERENCE**參數提供以下選項：

- 0 | 刀尖
- 1 | 刀刃轉角

循環程式輸入表單

控制器提供 **形狀** 用於許多函數和循環程式。此 **形狀** 允許輸入許多語法元素或循環程式參數。

控制器將**形狀**內的循環程式參數分配給群組(例如外型、標準、高級、安全)。控制器透過例如開關，提供用於不同循環程式參數的選擇可能性。控制器以顏色顯示當前編輯的循環程式參數。

在已經定義所有所需循環程式參數之後，可確認您的輸入並終止該循環程式。

開啟表單：

- ▶ 開啟**編輯者**操作模式
- ▶ 開啟**程式**工作空間
- ▶ 透過狀態列選擇**形狀**



若輸入不合法，則控制器算之前顯示資訊符號。當選擇資訊符號時，控制器顯示錯誤資訊。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊


說明圖

當編輯循環程式時，控制器顯示用於當前Q參數的說明圖。說明圖的大小取決於 **程式** 工作空間的大小。

控制器在工作空間的右緣、上緣或下緣處顯示說明圖。說明圖位於不含游標的半邊。

當點擊或按一下說明圖，控制器將說明圖最大化。

若 **輔助** 工作空間啟動，控制器將在此區域內顯示說明圖，而非顯示在 **程式** 工作空間內。

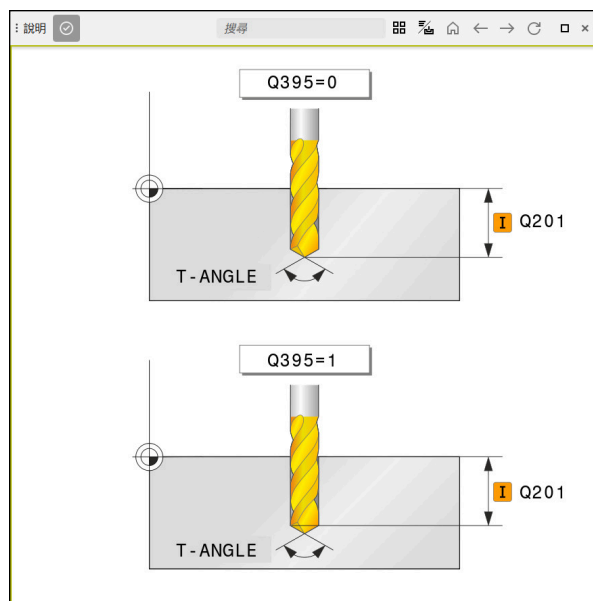

含說明圖用於循環程式參數的**輔助**工作空間

呼叫循環程式

對於移除材料的循環程式，必須不僅輸入循環程式定義，也要在NC程式內輸入循環程式呼叫。呼叫總是參照NC程式內最後定義的加工循環程式。

需求

呼叫循環程式之前，確定程式編輯：

- **BLK FORM** 用來顯示圖形 (只有在模擬時需要)
- 刀具呼叫
- 主軸旋轉方向(雜項功能M3/M4)
- 循環程式定義(CYCL DEF)



對於某些循環程式而言，必須遵守額外需求。它們會在每個循環程式的描述與概觀當中詳細說明。

您可用下列方式程式編輯循環程式呼叫：

語法	進一步資訊
CYCL CALL	75 頁碼
CYCL CALL PAT	75 頁碼
CYCL CALL POS	76 頁碼
M89/M99	76 頁碼

使用CYCL CALL呼叫一循環程式。

CYCL CALL功能呼叫了一次最新定義的加工循環程式。循環程式的開始點為在CYCL CALL單節之前最後程式編輯的位置。

插入
NC函數

- ▶ 選擇插入NC函數
- 或

CYCL
CALL

- ▶ 按下CYCL CALL鍵
- > 控制器開啟插入NC函數視窗。
- ▶ 選擇CYCL CALL M
- ▶ 若需要，定義CYCL CALL M並新增M功能

使用CYCL CALL PAT呼叫一循環程式。

CYCL CALL PAT功能呼叫了在PATTERN DEF圖形定義或點表格中所定義的所有位置處最新定義之加工循環程式。

進一步資訊：加工循環程式使用手冊

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

插入
NC函數

- ▶ 選擇插入NC函數
- 或

CYCL
CALL

- ▶ 按下CYCL CALL鍵
- > 控制器開啟插入NC函數視窗。
- ▶ 選擇CYCL CALL PAT
- ▶ 若需要，定義CYCL CALL PAT並新增M功能

使用CYCL CALL POS呼叫一循環程式

CYCL CALL POS功能呼叫了一次最新定義的加工循環程式。循環程式的起點為在**CYCL CALL POS**單節中您所定義的位置。

- | | |
|--|---|
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; border: 1px solid #ccc; display: inline-block;">插入
NC函數</div>

<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; border: 1px solid #ccc; display: inline-block;">CYCL
CALL</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 選擇插入NC函數 或 ▶ 按下CYCL CALL鍵 > 控制器開啟插入NC函數視窗。 ▶ 選擇CYCL CALL POS ▶ 若需要，定義CYCL CALL POS並新增M功能 |
|--|---|

控制器使用定位邏輯移動到在**CYCL CALL POS**單節中所定義的位置：

- 如果刀具軸內的刀具目前位置高於工件上緣(Q203)，控制器首先將刀具移動到加工平面內的程式編輯位置，然後移動到刀具軸內的程式編輯位置
- 如果刀具軸內的刀具目前位置低於工件上緣(Q203)，控制器首先將刀具移動到刀具軸內淨空高度，然後移動到加工平面內的程式編輯位置



編寫與操作注意事項

- 三個座標軸必須皆在**CYCL CALL POS**單節中程式編輯。利用刀具軸向上的座標，您可輕易地改變開始位置。其可做為一額外的工件原點偏移。
- 最新在**CYCL CALL POS**單節中所定義的進給速率僅用於行進到此單節中所程式編輯的開始位置。
- 依此原則，控制器即會在無半徑補償(R0)的情況下移動到在**CYCL CALL POS**單節中所定義的位置。
- 若使用**CYCL CALL POS**呼叫循環程式，其中已經定義開始位置(例如循環程式212)，然後在循環程式中所定義的位置即做為在**CYCL CALL POS**單節中所定義之位置上的額外偏移。因此您必須永遠將循環程式中的開始位置定義為0。

呼叫含M99/99的循環程式

M99 功能僅在其被程式編輯的單節中啟動(非形式功能)，其呼叫最後定義的固定循環程式一次。您可在一定位單節的結束時程式編輯**M99**。控制器移動到此位置，然後呼叫最後定義的加工循環程式。

如果控制器要在每一定位單節之後自動執行循環程式，請以**M89**程式編輯第一循環程式呼叫。

若要取消**M89**的效果，請執行如下：

- ▶ 在定位單節內編寫**M99**
- > 控制器移動至最新開始點。
- 或
- ▶ 使用**CYCL DEF**定義新加工循環程式

定義並呼叫NC程式做為循環程式

您可使用**SEL CYCLE**定義任何NC程式當成加工循環程式。

若要定義NC程式做為循環程式：

- 插入
NC函數

 - ▶ 選擇**插入NC函數**
 - 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
- CYC

 - ▶ 選擇**SEL CYCLE**
 - ▶ 選擇檔名、字串參數或檔案

若要呼叫NC程式做為循環程式：

- CYCL
CALL

 - ▶ 按下**CYCL CALL**鍵
 - 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
- 或
- ▶ 編寫**M99**




- 如果已呼叫檔案與要呼叫的檔案位於同一目錄中，則也可整合檔名而不包含路徑。
- 請注意，**CYCL CALL PAT**和**CYCL CALL POS**在執行該循環程式之前使用定位邏輯。關於定位邏輯，**SEL CYCLE**和循環程式**12 PGM CALL**顯示相同的行為。在點圖案循環程式中，根據以下計算靠近的淨空高度：
 - 當圖案加工開始時的最大Z位置
 - 點圖案內的所有Z位置
- 運用**CYCL CALL POS**，在刀具軸方向中並無預先定位。這表示需要在呼叫的檔案內手動程式編輯任何預先定位。

5.1.2 有關接觸式探針循環程式的一般資訊

功能方法



- 請參考您的工具機手冊。
- 控制器必須由工具機製造商特別預備才能使用接觸式探針。
- 海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。
- 只有若使用Z刀具軸，才能使用控制器的完整功能範圍。
- 當由工具機製造商準備與設置時，可限制刀具軸X和Y的使用。

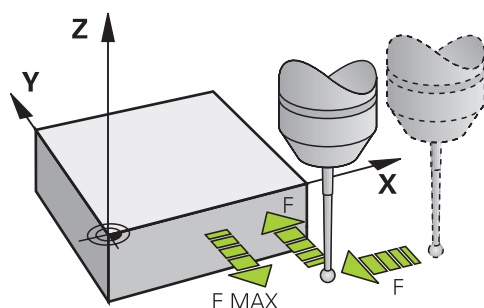

接觸式探針功能允許在工件上設定預設、量測工件並且確定和比較工件失準。

每當控制器執行接觸式探針循環程式時，3D接觸式探針接近與該軸平行的工件。在一啟動基本旋轉或具有一傾斜的工作平面時亦是如此。工具機製造商決定了機器參數中的探測進給速率。

當探針尖端接觸工件時，

- 3D接觸式探針傳送一信號到控制器：已儲存探測位置的座標。
- 接觸式探針停止移動，及
- 以快速行進回到其開始位置。

如果探針未在預定距離內偏轉，則控制器顯示錯誤訊息 (距離：DIST來自接觸式探針表)。

相關主題

- 手動接觸式探針循環程式
- 預設座標資料表
- 工件原點表
- 參考系統
- 預先指派的變數

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

需求

- 已校準的工件接觸式探針

使用L形探針

除了**SIMPLE**探針以外，探測循環程式**444**和**14xx**也支援**L-TYPE**探針，其為L形。L形探針在使用之前必須校準。

海德漢建議使用以下循環程式來校準探針：

- 半徑校準：
- 長度校準：

必須通過接觸式探針表中的**TRACK ON**允許探針方位。在探針處理期間，控制器往已知探測方向定向L形探針。如果探測方向與刀具軸相同，則控制器將接觸式探針定向到校準角度。



- 在模擬中控制器不會顯示探針臂。該臂為L形探針的傾斜部分。
- 軟體選項**DCM** (#40 / #5-03-1)不監控L形探針。
- 為了達到最大精度，校準期間的進給速率必須與探測期間的進給速率相同。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400**至**499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 在已經執行接觸式探針功能時，控制器暫時停用**進階的機械設定**。

General information on the touch-probe table

在接觸式探針表中定義設定淨空，即距離定義的接觸點（或由循環程式計算的點）有多遠，控制器將預先定位接觸式探針。您所輸入的數值愈小，您定義接觸點位置就必須更為精確。在許多接觸式探針循環程式中，您也可定義加入至接觸式探針表之一的設定淨空。

以下可定義在接觸式探針表內：

- 刀具的類型
- 接觸式探針中央偏移
- 校正期間的主軸角度
- 探測進給速率
- 在探測循環程式內快速移動
- 最大量測範圍
- 安全淨空
- 預先定位之進給速率
- 接觸式探針方位
- 序號
- 撞擊情況下之反應

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

手動操作及電子手輪模式中的接觸式探測循環程式

在設定應用中，控制器在手動模式中提供接觸式探針循環程式供您：

- 設定預設
- 探測角度
- 偵測位置
- 校準接觸式探針
- 量測刀具

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

用於自動操作的接觸式探針循環程式

除了手動接觸式探針循環程式之外，許多循環程式可用於自動操作中的許多應用：

- 自動工件失準量測
- 自動決定預設值
- 自動工件檢測
- 特殊功能
- 接觸式探針校準
- 自動座標結構配置量測
- 自動刀具量測

定義接觸式探針循環程式

像是最新的加工循環程式，編號大於**400**的接觸式探針循環程式使用Q參數做為轉換參數。控制器在許多循環程式中所需要具有相同功能的參數始終具有相同的編號：例如，**Q260**始終是淨空高度，**Q261**始終是量測高度等。

具有多種方式定義接觸式探針循環程式。接觸式探針循環程式在**編寫**操作模式內編寫。

進一步資訊："定義循環程式", 72 頁碼



對於許多循環程式參數，控制器透過動作列或表單提供選擇可能性。

執行接觸式探針循環程式

所有接觸式探針循環程式皆為DEF後即啟用。控制器在讀取程式執行中的循環程式定義後，立刻自動執行循環程式。

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式400至499時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式7 DATUM SHIFT、循環程式8 MIRROR IMAGE、循環程式10 ROTATION、循環程式11 SCALING以及循環程式26 AXIS-SPEC. SCALING。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式444和14xx時，不必啟動以下座標轉換：循環程式8 MIRROR IMAGE、循環程式11 SCALING、循環程式26 AXIS-SPEC. SCALING和TRANS MIRROR。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

有關機械參數的備註

- 根據如何設定選配機械參數chkTiltingAxes (編號204600)，控制器在探測期間將檢查旋轉軸的位置是否與傾斜角度吻合(3D-ROT)。如果不是，則控制器顯示錯誤訊息。

與編寫和執行有關的注意事項


- 請注意，量測記錄的量測單位以及回傳參數都取決於主要程式內的設定。
- 接觸式探針循環程式40x至43x將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。
- 控制器將基本轉換解析為基本旋轉，將偏移解析為工作台旋轉。
- 僅當工具機上存在工作台旋轉軸並且其方向垂直於工件座標系統W-CS時，您才能將傾斜位置套用為工件旋轉。

預先定位

在每次探測操作之前，控制器預先定位接觸式探針。

預先定位是在反向探測方向上完成的。


探測點與預先定位之間的距離由以下值得出：

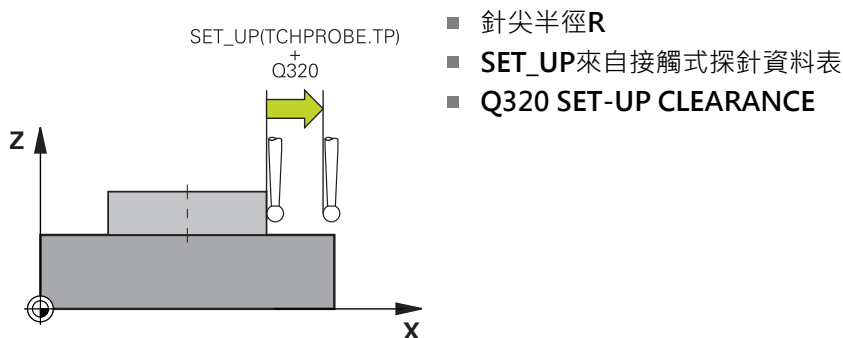

定位邏輯

編號從400至499或1400至1499的接觸式探針循環程式根據以下定位邏輯預先定位接觸式探針：

目前位置 > Q260 CLEARANCE HEIGHT

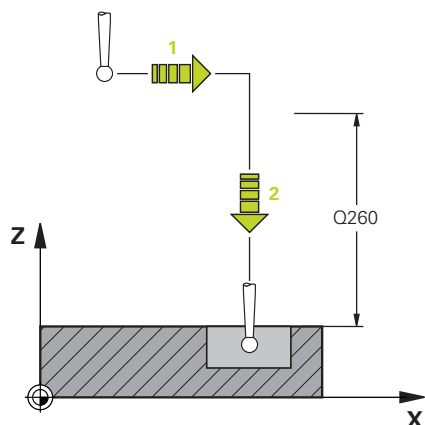


- 1 控制器將**FMAX**上的接觸式探針定位在工作平面中預先定位處。

進一步資訊: "預先定位", 81 頁碼

- 2 然後，控制器將刀具軸內**FMAX**上的接觸式探針直接定位在探測高度上。

目前位置 < Q260 CLEARANCE HEIGHT

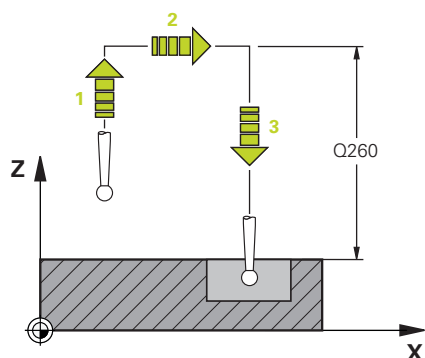

- 1 控制器將**FMAX**上的接觸式探針定位在**Q260 CLEARANCE HEIGHT**上。
- 2 控制器將**FMAX**上的接觸式探針定位至工作平面中預先定位處。

進一步資訊: "預先定位", 81 頁碼

- 3 然後，控制器將刀具軸內**FMAX**上的接觸式探針直接定位至探測高度。

5.1.3 工具機專屬循環程式



關於特定功能的說明，請參閱工具機手冊。

循環程式可用於許多工具機。除了海德漢循環程式以外，您的工具機製造商還將這些循環程式內建於控制器。這些循環程式可用於獨立的循環程式號碼範圍：

循環程式編號範圍	說明
300至399	要透過 CYCLEDEF 鍵選擇的工具機特定循環程式
500至599	工具機特定接觸式探針循環程式要透過 接觸式探針 鍵選擇

注意事項

碰撞的危險！

海德漢循環程式、工具機製造商循環程式以及第三方功能都使用變數。您也可在NC程式之內編寫變數。使用推薦範圍之外的變數會導致交叉，從而導致不良行為。在加工期間會有碰撞的危險！

- ▶ 只能使用海德漢建議的變數範圍
- ▶ 不要使用預指派變數
- ▶ 相容於來自海德漢、工具機製造商以及第三方供應商的文件
- ▶ 檢查使用模擬的加工順序

進一步資訊："呼叫循環程式", 75 頁碼

進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊

5.1.4 可用的循環程式群組

加工循環程式

循環程式群組	進一步資訊
鑽孔/螺紋 ■ 鑽孔，鉸孔 ■ 搪孔 ■ 反向搪孔，中心定位 ■ 攻牙 ■ 螺紋銑削	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
口袋/立柱/溝槽 ■ 口袋銑削 ■ 立柱銑削 ■ 溝槽銑削 ■ 表面銑削	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
座標轉換 ■ 鏡射 ■ 旋轉 ■ 放大/縮小	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
SL 循環程式 ■ SL (Subcontour List；子輪廓序列)循環程式可進行可能由許多子輪廓構成的輪廓加工 ■ 圓筒表面加工 ■ OCM (最佳化輪廓銑削)循環程式用於結合子輪廓來形成複雜輪廓	進一步資訊：加工循環程式使用手冊 進一步資訊：加工循環程式使用手冊 進一步資訊：加工循環程式使用手冊
點圖案 ■ 栓孔圓形 ■ 直線孔圖案 ■ Data Matrix碼	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
車削循環程式 ■ 區域淨空循環程式，縱向與橫向 ■ 銑槽車削循環程式，徑向與軸向 ■ 銑槽循環程式，徑向與軸向 ■ 螺紋切削循環程式 ■ 同時車削循環程式 ■ 特殊循環程式	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
特殊循環程式 ■ 停留時間 ■ 定向的主軸停止 ■ 公差 ■ 程式呼叫 ■ 雕刻	進一步資訊：加工循環程式使用手冊

循環程式群組	進一步資訊
- 齒輪循環程式 - 補間車削	
研磨循環程式 - 往復行程 - 修飾 - 研磨 - 補償循環程式	進一步資訊：加工循環程式使用手冊
量測循環	
循環程式群組	進一步資訊
旋轉 - 平面、邊緣、兩圓、傘狀邊緣的探測 - 基本旋轉 - 兩鑽孔或立柱 - 透過旋轉軸向 - 透過C軸	130 頁碼
預設/位置 - 矩形，內部或外部 - 圓形，內部或外部 - 轉角，內部或外部 - 栓圓、溝槽或脊背的中心 - 接觸式探針軸或單一軸 - 四個鑽孔	197 頁碼
量測 - 角度 - 圓形，內部或外部 - 矩形，內部或外部 - 溝槽或脊背 - 栓孔圓形 - 平面或座標	289 頁碼
特殊循環程式 - 量測或3D量測 - 在3D中探測 - 快速探測 - 擠壓探測	342 頁碼 352 頁碼
校準接觸式探針 - 校準長度 - 環內校準 - 立柱上校準 - 球上TS校準	94 頁碼

循環程式群組	進一步資訊
量測座標結構配置	
■ 儲存座標結構配置	379 頁碼
■ 量測座標結構配置	
■ 預設補償	
■ 座標結構配置格線	
量測刀具(TT)	
■ 校準TT	359 頁碼
■ 刀長、刀徑或完整量測	109 頁碼
■ 校準IR-TT	
■ 車刀量測	

6

變數編寫

6.1 循環程式的程式預設值

6.1.1 概述

一些循環程式總是都使用一致的循環參數，像是必須輸入給每個循環程式定義的設定淨空Q200。您可使用**GLOBAL DEF**功能，在程式開始時定義這些循環程式參數，如此對NC程式內使用的所有循環程式全部有效。在個別循環程式內，只要使用**PREDEF**簡單參照程式開始時定義之值即可。

可使用以下**GLOBAL DEF**功能

循環程式	呼叫	進一步資訊
100 GENERAL 一般有效循環程式參數的定義 ■ Q200 SET-UP CLEARANCE ■ Q204 2ND SET-UP CLEARANCE ■ Q253 F PRE-POSITIONING ■ Q208 RETRACTION FEED RATE	DEF啟動	90 頁碼
120 PROBING 特定接觸式探針循環程式參數的定義 ■ Q320 SET-UP CLEARANCE ■ Q260 CLEARANCE HEIGHT ■ Q301 MOVE TO CLEARANCE	DEF啟動	91 頁碼

6.1.2 輸入 GLOBAL DEF 定義

插入
NC函數

- ▶ 選擇插入NC函數
- 控制器開啟插入NC函數視窗。
- ▶ 選擇**GLOBAL DEF**
- ▶ 選擇所要的**GLOBAL DEF**函數(例如**100 GENERAL**)
- ▶ 輸入所需的定義

6.1.3 使用 GLOBAL DEF 資訊

若在程式開始時已經輸入對應**GLOBAL DEF**功能，則可參考這些全部有效值用於任何循環程式定義。

進行方式如下：

插入
NC函數

- ▶ 選擇**插入NC函數**
- 控制器開啟**插入NC函數**視窗。
- ▶ 選擇並定義**GLOBAL DEF**
- ▶ 再次選擇**插入NC函數**
- ▶ 選擇所要的循環程式(例如**200 DRILLING**)
- 如果循環程式包括全域循環程式參數，則控制器將選擇可能性**PREDEF**疊加在動作列或表單中做為選擇功能表。

PREDEF

- ▶ 選擇**PREDEF**
- 然後控制器在循環程式定義內輸入文字**PREDEF**。如此建立對程式開始時所定義的對應**GLOBAL DEF**參數之連結。

注意事項

碰撞的危險！

若稍後用**GLOBAL DEF**編輯該程式設定，則這些變更會在完整NC程式上生效。這可明顯變更加工順序。有碰撞的危險！

- ▶ 確定小心使用**GLOBAL DEF**。執行之前請先模擬程式
- ▶ 若您在循環程式內輸入固定值，則**GLOBAL DEF**將無法改變此值。

6.1.4 共通資料在任何地方皆有效

該等參數對所有加工循環程式2xx以及循環程式880, 1017、1018、1021、1022、1025和接觸式探針循環程式451、452、453都有效

說明圖	參數
	Q200 設定淨空？ 刀尖與工件表面之間的距離。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999
	Q204 第二淨空高度？ 不會造成接觸式探針與工件(治具)之間碰撞的刀具軸上距離。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999
	Q253 預先定位的進給率？ 控制器在循環程式內移動刀具之進給速率。 輸入：0...99999.999 另外為FMAX、FAUTO
	Q208 退回進給率？ 控制器退刀時的進給速率。 輸入：0...99999.999 另外為FMAX、FAUTO

範例

11 GLOBAL DEF 100 GENERAL ~	
Q200=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q204=+50	;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q253=+750	;F PRE-POSITIONING ~
Q208=+999	;RETRACTION FEED RATE

6.1.5 探測功能的共通資料

該等參數套用至所有接觸式探針循環程式**4xx**和**14xx**以及循環程式**271**、**286**、**287**、**880**、**1021**、**1022**、**1025**、**1271**、**1272**、**1273**、**1274**、**1278**

說明圖	參數
	Q320 設定淨空？ 接觸點與球尖端之間的額外距離。 Q320 加入至接觸式探針表內的 SET_UP 欄。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999 或 PREDEF
	Q260 淨空高度？ 不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999 或 PREDEF
	Q301 移到淨空高度(0/1)? 定義接觸式探針將如何在量測點之間移動： 0 ：移動至量測點之間的量測高度 1 ：移動至量測點之間的淨空高度 輸入：0, 1

範例

11 GLOBAL DEF 120 PROBING ~	
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE

7

接觸式探針

7.1 校準工件接觸式探針

7.1.1 概述

控制器提供校準循環程式，用來校準長度與半徑：

循環程式	呼叫	進一步資訊
460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE ■ 使用校準球量測半徑 ■ 使用校準球量測中心偏移	DEF啟動	96 頁碼
461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH ■ 校準長度	DEF啟動	102 頁碼
462 CALIBRATION OF A TS IN A RING ■ 使用環規量測半徑 ■ 使用環規量測中心偏移	DEF啟動	104 頁碼
463 TS CALIBRATION ON STUD ■ 使用立柱或校準插銷量測半徑 ■ 使用立柱或校準插銷量測中心偏移	DEF啟動	107 頁碼

7.1.2 基本原理

應用



控制器必須由工具機製造商特別預備才能使用接觸式探針。
海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。

為了精確指定3D接觸式探針的實際觸發點，您必須校準接觸式探針，否則控制器無法提供精確的量測結果。



在下列情況下一定要校準接觸式探針：

- 初始組態
- 探針斷裂
- 探針置換
- 探針進給速率改變
- 異常發生，例如當機器熱機時
- 更換使用中的刀具軸

控制器直接假設校正程序之後現用探測系統的校正值。更新的刀具資料會立即生效。並不需要重複刀具呼叫。

於校準期間，控制器找出探針之有效長度及探針尖的有效半徑。為了校準3D接觸式探針，將已知高度及已知半徑之環規或立柱夾到工件台。

校準接觸式觸發探針

為了精確指定3-D接觸式探針的實際觸發點，您必須校準接觸式探針，否則控制器無法提供精確的量測結果。

在下列情況下一定要校準接觸式探針：

- 初始組態
- 探針斷裂
- 探針置換
- 探針進給速率改變
- 異常發生，例如當機器熱機時
- 更換使用中的刀具軸

於校準期間，控制器找出探針之有效長度及球尖的有效半徑。為了校準3-D接觸式探針，將已知高度及已知半徑之環規或立柱夾到工件台。

控制器提供校準循環程式，用來校準長度與半徑。



- 控制器直接假設校正程序之後現用探測系統的校正值。更新的刀具資料會立即生效。並不需要重複刀具呼叫。
- 確定刀具資料表的內接觸式探針編號以及接觸式探針資料表內接觸式探針編號一致。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

顯示校準值

控制器將接觸式探針的有效長度以及有效半徑儲存在刀具表內，控制器將接觸式探針中心偏移儲存至接觸式探針表中的**CAL_OF1** (主要軸)和**CAL_OF2** (次要軸)欄內。

在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為**TCHPRAUTO.html**。此檔案儲存在與原始檔案相同的位置內。量測記錄可顯示在控制器上瀏覽器內。若NC程式使用一個以上的循環程式來校準接觸式探針，則**TCHPRAUTO.html**將內含所有量測記錄。

7.1.3 循環程式460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE


ISO 程式編輯

G460

應用



請參考您的工具機手冊。

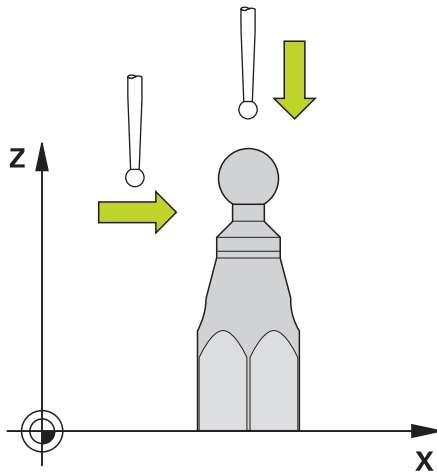

開始校準循環之前，必須將接觸式探針預先定位在校準球的中心之上。將接觸式探針定位在接觸式探針軸內校準球之上大約設定淨空之處(來自接觸式探針表之值 + 來自循環程式之值)。


您可使用循環程式**460**，在正確校準球上自動校準觸發的3D接觸式探針。

也可擷取3D校準資料。為此目的需要軟體選項**3D-ToolComp** (#92 / #2-02-1)。3D校準資料說明接觸式探針往任何探測方向的偏離行為。3D校準資料儲存在TNC: \system\3D-ToolComp*之下。刀具表的**DR2TABLE**欄就稱為3DTC表，然後在探測時會將3D校準資料列入考慮。如果您要實現非常高精度，例如使用循環程式**444**，或若您要圖形對準工件 (#159 / #1-07-1)，則需要此3D校準。

使用標稱探針校準之前：

開始校準循環之前，必須預先定位接觸式探針：

- ▶ 定義接觸式探針的半徑R和長度L之大概值
- ▶ 在工作平面中，將接觸式探針置中於校準球之上
- ▶ 將接觸式探針定位在接觸式探針軸內校準球之上大約設定淨空之處。設定淨空由接觸式探針表中的值加上循環程式中的值組成。

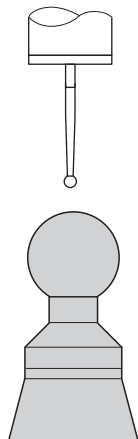

使用標稱探針預先定位


使用L形探針校準之前：

- ▶ 夾住校準球




校準期間必須可探測南極和北極。如果無法探測，控制器無法確定球半徑。確定不會發生碰撞。

- ▶ 定義接觸式探針的半徑R和長度L之大概值。您可用刀具預設器確定這些。
- ▶ 在接觸式探針表內輸入約略的中心偏移：
 - CAL_OF1：擴充長度
 - CAL_OF2：0
- ▶ 插入接觸式探針並定向成與主要軸平行，例如使用循環程式13定向
ORIENTATION
- ▶ 在刀具表中CAL_ANG欄內輸入校準角度。
- ▶ 將接觸式探針的中心定位在校準球的中心之上
- ▶ 因為探針已傾斜，接觸式探針球並不會置中在校準球之上。
- ▶ 將接觸式探針定位在刀具軸內校準球之上大約設定淨空之處(來自接觸式探針表之值 + 來自循環程式之值)。

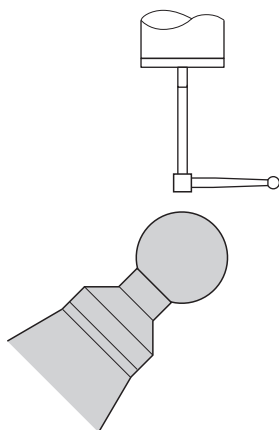


使用L形探針預先定位

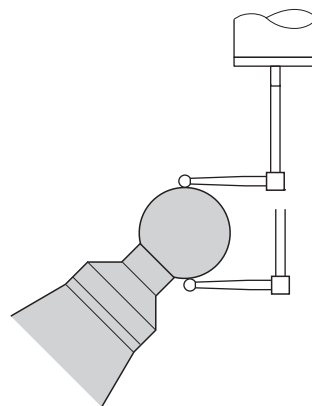

使用L形探針的校準程序

循環程式執行

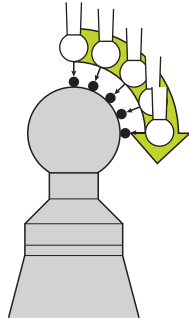

參數**Q433**內的設定規定是要執行半徑與長度校準，或只是執行半徑校準。

半徑校準**Q433=0**

- 1 夾住校準球。確定避免碰撞
- 2 在接觸式探針軸內，將接觸式探針定位在校準球上，並且在工作平面中，大約定位在球心上
- 3 根據參考角度，第一動作在平面上(**Q380**)
- 4 控制器將接觸式探針定位在接觸式探針軸內
- 5 探測處理開始，並且控制器先搜尋校準球的赤道
- 6 一旦決定赤道，則開始確定用於校準**CAL_ANG**的主軸角度(用於L形探針)
- 7 一旦決定**CAL_ANG**，則開始半徑校準
- 8 最後，控制器將接觸式探針軸內的接觸式探針縮回到預先定位的高度

半徑與長度校準**Q433=1**

- 1 夾住校準球。確定避免碰撞
- 2 在接觸式探針軸內，將接觸式探針定位在校準球上，並且在工作平面中，大約定位在球心上
- 3 根據參考角度，第一動作在平面上(**Q380**)
- 4 然後控制器將接觸式探針定位在接觸式探針軸內
- 5 探測處理開始，並且控制器先搜尋校準球的赤道
- 6 一旦決定赤道，則開始確定用於校準**CAL_ANG**的主軸角度(用於L形探針)
- 7 一旦決定**CAL_ANG**，則開始半徑校準
- 8 然後控制器將接觸式探針軸內的接觸式探針縮回到預先定位的高度
- 9 控制器決定在校準球北極上的接觸式探針之長度
- 10 在循環程式結尾上，控制器將接觸式探針軸內的接觸式探針縮回到預先定位的高度

參數**Q455**內的設定規定是否可執行額外3D校準

3D校準**Q455= 1...30**

- 1 夾住校準球。確定避免碰撞
- 2 在半徑和長度的校準之後，控制器縮回在接觸式探針軸內的接觸式探針。然後控制器將接觸式探針定位在北極之上
- 3 探測處理在許多步驟中從北極到達赤道。與標稱值的偏差，因此決定特定偏移行為

- 4 您可指定在北極與赤道之間的接觸點數，此數量取決於輸入參數**Q455**，可程式編輯1到30之間的值。如果編寫**Q455=0**，則不執行3D校準
- 5 在校準期間決定的偏差都儲存在3DTC表內
- 6 在循環程式結尾上，控制器將接觸式探針軸內的接觸式探針縮回到預先定位的高度



- 對於L形探針，校準發生於北極與南極之間。
- 為了校準長度，必須知道關於啟動工件原點的校準球中心點的位置 (**Q434**)。若非如此，則不建議使用循環程式**460**執行長度校準！
- 使用循環程式**460**來校準長度的一個應用範例為兩接觸式探針之比較

備註



海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為**TCHPRAUTO.html**。此檔案儲存在與原始檔案相同的位置內。量測記錄可顯示在控制器上瀏覽器內。若NC程式使用一個以上的循環程式來校準接觸式探針，則**TCHPRAUTO.html**將內含所有量測記錄。
- 接觸式探針的有效長度永遠是參考到刀具參考點。刀具參考點通常在主軸尖端上，主軸端面上。工具機製造商也可將刀具參考點放在不同點上。
- 根據預定位的精準度，找尋校準球的赤道將需要不同數量的接觸點。
- 為了使用L形探針獲得最佳精度結果，海德漢建議以相同的速度執行校準和探測。如果進給覆寫啟動用於探測，請注意其設定。
- 如果編寫**Q455=0**，則控制器不會執行3D校準。
- 如果編寫**Q455=1至30**，則控制器將執行接觸式探針的3D校準。因此，將在許多角度之下決定偏移行為的偏差。如果您使用循環程式**444**，則應該先執行3D校準。
- 如果編寫**Q455=1至30**，則表格將儲存在TNC:\system\3D-ToolComp*之下。
- 如果已經參考一校準表(**DR2TABLE**內的輸入)，則將覆寫此表。
- 如果並未參考一校準表(**DR2TABLE**內的輸入)，然後在無關刀具編號之下，將建立一參考與關聯表。

程式編輯注意事項

- 在循環程式定義之前，您必須程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

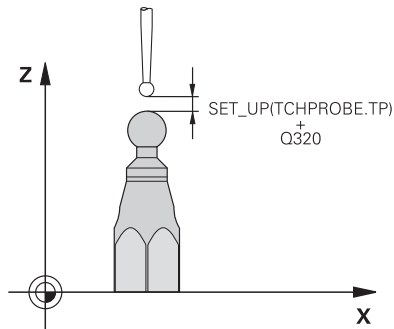

參數

Q407 確實的校正球半徑？

輸入所使用校準球的正確半徑。

輸入：0.0001...99.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320新增至SET_UP (接觸式探針表)，並且只有當在接觸式探針軸向內探測到預設時才會生效。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q423 探針數量？

直徑上量測點的數量。該值具有絕對效果。

輸入：3...8

Q380參考角度? (0=ref. axis)

輸入用來獲取現用工件座標系統內量測點的參考角度(基本旋轉)。定義參考角度可放大軸的測量範圍。該值具有絕對效果。

輸入：0...360

Q433 校準長度 (0/1)？

定義控制器是否也將在半徑校準之後校準接觸式探針長度：

0：不校準接觸式探針長度

1：校準接觸式探針長度

輸入：0, 1

Q434 長度的工件原點？

校準球心的座標，只有若將執行長度校準才需要定義此值。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

說明圖

參數

Q455 3-D校準點數？

輸入3-D校準的接觸點數。通常使用大約15個探測點之值。如果輸入0，則控制器不會執行3-D校準。在3-D校準期間，在許多角度之下決定接觸式探針的偏移行為，並且該值儲存在表格內。3-D校準需要3D-ToolComp。

輸入：0...30

範例

11 TCH PROBE 460 TS CALIBRATION OF TS ON A SPHERE ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE ~
Q433=+0	;CALIBRATE LENGTH ~
Q434=-2.5	;PRESET ~
Q455=+15	;NO. POINTS 3-D CAL.

7.1.4 循環程式461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH


ISO 程式編輯

G461

應用



請參考您的工具機手冊。

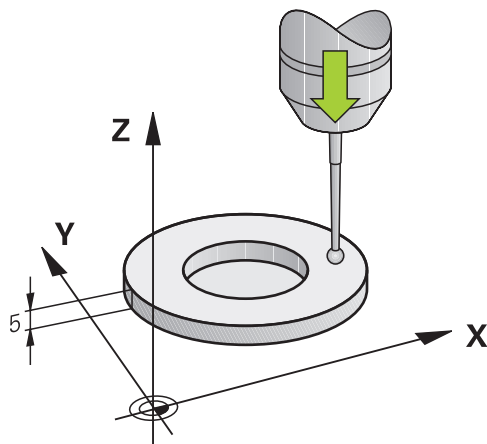

開始校準循環之前，必須在主軸上設定預設，如此在加工台上 $Z=0$ ；同時必須將接觸式探針重新定位在校準環上。

在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為**TCHPRAUTO.html**。此檔案儲存在與原始檔案相同的位置內。量測記錄可顯示在控制器上瀏覽器內。若NC程式使用一個以上的循環程式來校準接觸式探針，則**TCHPRAUTO.html**將內含所有量測記錄。

循環程式順序

- 1 控制器從接觸式探針表將接觸式探針定向成角度**CAL_ANG**上(只有若您的接觸式探針可定向)。
- 2 控制器從負主軸方向內目前位置，以探測進給速率(來自接觸式探針表的**F**欄)探測。
- 3 然後控制器以快速前進(來自接觸式探針表的**FMAX**欄)讓接觸式探針縮回開始位置。

備註



海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 接觸式探針的有效長度永遠是參考到刀具參考點。刀具參考點通常在主軸尖端上，主軸端面上。工具機製造商也可將刀具參考點放在不同點上。
- 在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為TCHPRAUTO.html。


程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

循環程式參數

說明圖

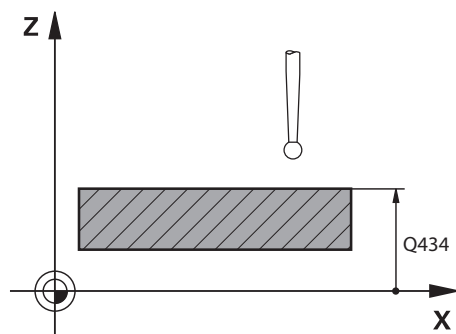

Parameter

Q434 長度的工件原點？

長度的預設(例如校準環的高度)。該值具有絕對效果。
輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH ~

Q434=+5 ;PRESET

7.1.5 循環程式462 CALIBRATION OF A TS IN A RING


ISO 程式編輯

G462

應用



請參考您的工具機手冊。

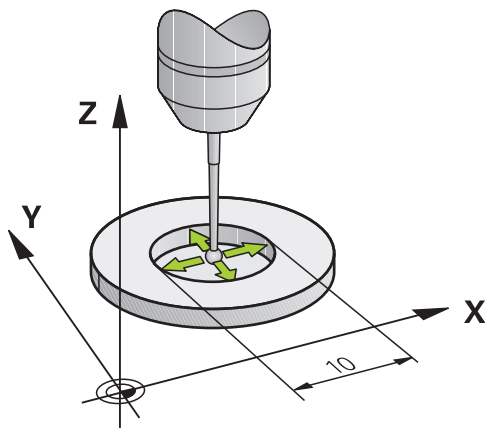

開始校準循環之前，必須將接觸式探針預先定位在校準環中心，並且在所需的量測高度上。

校準球尖半徑時，控制器執行自動探測常式。在第一次執行期間，控制器決定校準環或銷的中央點(粗略量測)，並且將接觸式探針定位在該中點內。然後，在實際校正處理中(細部量測)，確定球尖的半徑。若允許接觸式探針從相反方向探測，則在另一個運行期間決定中心偏移。

在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為**TCHPRAUTO.html**。此檔案儲存在與原始檔案相同的位置內。量測記錄可顯示在控制器上瀏覽器內。若NC程式使用一個以上的循環程式來校準接觸式探針，則**TCHPRAUTO.html**將內含所有量測記錄。

接觸式探針定向決定校準常式：

- 可能無方位或方位只在一個方向內：控制器執行一次約略量測以及一次細部量測，然後決定有效球尖半徑(tool.t內的R欄)。
- 可定向在兩方向內(例如配備纜線的海德漢接觸式探針)：控制器執行一次約略以及一次細部量測，將接觸式探針旋轉180°，然後再執行四次探測常式。利用從相反方位探測，除了半徑已外，還可決定中心偏移(接觸式探針資料表內**CAL_OF**)
- 可能任何方位(例如海德漢紅外線接觸式探針)：探測操作：請參閱「兩方向內可能的方位」)。

備註



為了能夠決定球尖端中心偏移，控制器需要由工具機製造商特別準備。
接觸式探針是否可定方位或如何定方位的特性都預定義在海德漢接觸式探針內，其他接觸式探針則由工具機製造商設置。
海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 只有使用合適的接觸式探針才能決定中心偏移。
- 在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為TCHPRAUTO.html。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

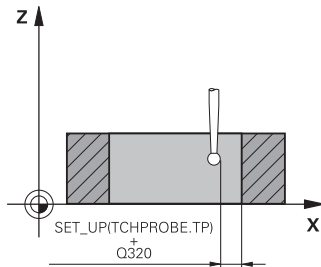

Parameter

Q407 確實的校準環半徑？

輸入環規的半徑。

輸入：0.0001...99.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...999999.9999 或PREDEF

Q423 探針數量？

直徑上量測點的數量。該值具有絕對效果。

輸入：3...8

Q380 參考角度? (0=ref. axis)

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：0...360

範例

11 TCH PROBE 462 CALIBRATION OF A TS IN A RING ~	
Q407=+5	;RING RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q423=+8	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE

7.1.6 循環程式463 TS CALIBRATION ON STUD

ISO 程式編輯

G463

應用



請參考您的工具機手冊。

開始校準循環之前，必須將接觸式探針預先定位在校準銷的中心之上。將接觸式探針定位在接觸式探針軸內校準銷之上大約設定淨空之處(來自接觸式探針表之值 + 來自循環程式之值)。

校準球尖半徑時，控制器執行自動探測常式。在第一次執行期間，控制器決定校準環或插銷的中心點(粗略量測)，並且將接觸式探針定位在該中點內。然後，在實際校正處理中(細部量測)，確定球尖的半徑。若允許接觸式探針從相反方向探測，則在另一個運行期間決定中心偏移。

在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為TCHPRAUTO.html。此檔案儲存在與原始檔案相同的位置內。量測記錄可顯示在控制器上瀏覽器內。若NC程式使用一個以上的循環程式來校準接觸式探針，則TCHPRAUTO.html將內含所有量測記錄。

接觸式探針定向決定校準常式：

- 可能無方位或方位只在一個方向內：控制器執行一次約略量測以及一次細部量測，然後決定有效球尖半徑(tool.t內的R欄)。
- 可定向在兩方向內(例如配備纜線的海德漢接觸式探針)：控制器執行一次約略以及一次細部量測，將接觸式探針旋轉180°，然後再執行四次探測常式。利用從相反方位探測，除了半徑已外，還可決定中心偏移(接觸式探針資料表內CAL_OF)
- 可能任何方位(例如海德漢紅外線接觸式探針)：探測操作：請參閱「兩方向內可能的方位」)。

注意：

為了能夠決定球尖端中心偏移，控制器需要由工具機製造商特別準備。
是否可定方位或如何定方位的特性都預定義在海德漢接觸式探針內，其他接觸式探針則由工具機製造商設置。
海德漢只保證接觸式探針循環程式結合海德漢接觸式探針的正常運作。

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 只有使用合適的接觸式探針才能決定中心偏移。
- 在校準期間自動建立量測記錄。記錄檔名為TCHPRAUTO.html。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

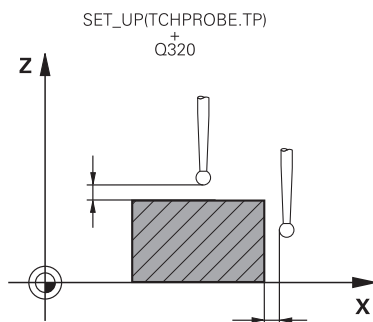

Parameter

Q407 確實校準立柱半徑？

環規的直徑

輸入：0.0001...99.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q423 探針數量？

直徑上量測點的數量。該值具有絕對效果。

輸入：3...8

Q380 參考角度? (0=ref. axis)

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：0...360

範例

11 TCH PROBE 463 TS CALIBRATION ON STUD ~	
Q407=+5	;STUD RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q423=+8	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE

7.2 校準工件接觸式探針

7.2.1 概述

循環程式	呼叫	進一步資訊
480 CALIBRATE TT ■ 校準刀具接觸式探針	DEF啟動	110 頁碼
484 CALIBRATE IR TT ■ 校準刀具接觸式探針(例如紅外線刀具接觸式探針)	DEF啟動	112 頁碼

7.2.2 基本原理

應用

以下循環程式可用來校準刀具接觸式探針或紅外線刀具接觸式探針。

接觸式探針

對於接觸式探針，您可使用球形或立方體探測接點

立方體探測接點

對於立方體探測接點，工具機製造商可在選擇性機械參數`detectStylusRot` (編號 114315)和`tippingTolerance` (編號 114319)內儲存是否已決定失準角度與傾斜角度。決定失準角度可在量測刀具時進行補償。若超出傾斜角度，則控制器顯示警告。所決定的值可顯示在TT的狀態畫面中。

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊



夾緊刀具接觸式探針時，請確保立方體探測接點的邊緣盡可能與工具機軸平行對齊。失準角度應小於 1° 並且傾斜角度應小於 0.3° 。

校準刀具

校準刀具必須為一精確的圓筒零件，例如一圓筒栓。所得到的校準數值係儲存在控制器記憶體中，並用於後續的刀具測量期間。

7.2.3 循環程式480 CALIBRATE TT

ISO 程式編輯

G480

應用



請參閱機械手冊！

使用接觸式探針循環程式**480**校準TT。校準程序自動執行。控制器亦藉由在校準循環程式的前半部之後將主軸旋轉 180° 而自動地測量校準刀具之中心偏移。

使用接觸式探針循環程式**480**校準TT。

循環程式執行

- 1 夾住校準刀具。校準刀具必須為一精確的圓筒零件，例如一圓筒栓
- 2 透過TT中心將校準刀具手動定位在工作平面內
- 3 將校準刀具定位在刀具軸內TT之上大約15 mm加上安全淨空之處
- 4 刀沿著刀具軸的第一動作。刀具首先移動至淨空高度，即設定間隙 + 15mm。
- 5 校準程序沿著刀具軸開始
- 6 然後在工作平面中進行校準
- 7 控制器將校準刀具定位在工作平面上TT半徑 + 設定淨空 + 11 mm的位置上
- 8 然後控制器沿著刀具軸往下移動刀具，並且校準程序開始
- 9 在探測期間，控制器在方形圖案內移動
- 10 控制器儲存校準值，並在後續刀具量測期間考慮這些值
- 11 然後控制器沿著刀具軸退刀至設定淨空，並移動至TT的中心

備註

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在校準接觸式探針之前，您必須輸入校準刀具的正確長度與半徑到TOOL.T表當中。

有關機械參數的注意事項

- 使用機械參數**CfgTTRoundStylus** (編號114200)或**CfgTTRectStylus** (編號114300)來定義教準循環程式的功能性。請參考您的工具機手冊。
 - 使用機械參數**centerPos**定義TT在工具機工作空間之內的位置。
- 若您變更TT在工作台上的位置和/或**centerPos**機械參數，則需要重新校準TT。
- 在機械參數**probingCapability**(編號122723)內，工具機製造商定義循環程式的功能性。此參數允許使用靜止主軸進行刀長量測，並同時禁止刀徑與個別刀刃量測。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q260 淨空高度？ 輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件的預設。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，控制器自動將校準刀具定位在探針接觸的高度之上(來自 safetyDistToolAx 之安全區域) (編號114203)。 輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 480 CALIBRATE TT ~
Q260=+100 ;CLEARANCE HEIGHT

7.2.4 循環程式484CALIBRATE IR TT

ISO 程式編輯

G484

應用

循環程式**484**允許校準刀具接觸式探針(例如無線紅外線TT 460刀具接觸式探針)，您可在有或無手動介入之下執行校準處理。

- **具有手動介入**：若定義**Q536 = 0**，則控制器將在校準處理之前停止。然後需要手動將校準刀具定位在接觸式探針的中央上。
- **不具有手動介入**：若定義**Q536 = 1**，則控制器將自動執行該循環程式。您必須編寫之前的預先定位移動。這取決於參數**Q523 定位TT**之值。

循環程式執行



請參考您的工具機手冊。
工具機製造商定義循環程式的功能性。

要校準刀具接觸式探針，請編寫接觸式探針循環程式**484**。在輸入參數**Q536**內，可指定是要有或沒有手動介入來執行循環程式。

Q536 = 0：校準之前有手動介入

進行方式如下：

- ▶ 插入校準刀具
- ▶ 開始校準循環程式
- > 控制器中斷校準循環程式，並顯示對話。
- ▶ 將校準刀具手動定位在刀具接觸式探針的中央上。



確定校準刀具位於探針接點的量測表面上。

- ▶ 按下**NC開始**恢復程式執行
- > 若已經編寫**Q523 = 2**，則控制器將已校準位置寫入機械參數**centerPos** (編號114200)。

Q536 = 1：校準之前無手動介入

進行方式如下：

- ▶ 插入校準刀具
- ▶ 在循環程式開始之前，將校準刀具定位在刀具接觸式探針的中央上。



- 確定校準刀具位於探針接點的量測表面上。
- 對於無手動介入的校準處理，不需要將校準刀具定位在刀具接觸式探針的中央上。循環程式採用來自機械參數的位置，並自動將刀具移動至此位置。

- ▶ 開始校準循環程式
- > 執行校準循環程式不停止。
- > 若已經編寫**Q523 = 2**，則控制器將已校準位置寫入機械參數**centerPos** (編號114200)。

備註

注意事項

碰撞的危險！

若編寫 **Q536=1**，在呼叫循環程式之前必須預先定位刀具。控制器亦藉由在校準循環程式的前半部之後將主軸旋轉180°而測量校準刀具之中心失準。有碰撞的危險！

► 指定在循環程式開始之前停止或自動執行循環程式不停止。

- 此循環程式只能在 **FUNCTION MODE MILL** 加工模式內執行。
- 校準刀具的直徑應該大於15 mm，並且突出大約50 mm以便夾持。若使用這些尺寸的圓筒插銷時，導致每1 N探測力量只有0.1 µm的變形。若使用直徑太小及/或突出夾頭太遠的校準刀具，會發生明顯不精準。
- 在校準接觸式探針之前，您必須輸入校準刀具的正確長度與半徑到 **TOOL.T** 表當中。
- 若您變更 **TT** 在工作台上的位置，則需要重新校準 **TT**。

有關機械參數的備註

- 在機械參數 **probingCapability** (編號122723) 內，工具機製造商定義循環程式的功能性。此參數允許使用靜止主軸進行刀長量測，並同時禁止刀徑與個別刀刃量測。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q536 執行之前停止(0=停止) ? 定義在校正處理之前控制器是否將停止，或循環程式是否將自動執行不停止： 0：校準處理之前停止。控制器提示手動將校準刀具定位在刀具接觸式探針上。將刀具移動到刀具接觸式探針之上約略位置之後，按下NC開始來繼續校準處理，或按下取消按鈕來取消校準處理。 1：校準處理之前不停止。控制器根據Q523開始校準處理。運行循環程式484之前，必須將刀具定位在刀具接觸式探針之上。 輸入：0, 1
	Q523 刀具探針的位置(0-2) ? 刀具接觸式探針的位置： 0：校準刀具的目標位置。刀具接觸式探針位於校準刀具的目前位置之下。若Q536 = 0，則在循環程式期間手動將校準刀具定位在刀具接觸式探針的中央上。若Q536 = 1，則在循環程式開始之前，需要將校準刀具定位在刀具接觸式探針的中央上。 1：刀具接觸式探針的設置位置。控制器採用來自機械參數centerPos (編號114201)的位置。不需要預先定位刀具。校準刀具自動靠近該位置。 2：校準刀具的目標位置。請參閱Q523 = 0。0。在校準之後，控制器另外將已確定位置(適合的話)寫入機械參數centerPos (編號114201)。 輸入：0、1、2

範例

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 484 CALIBRATE IR TT ~	
Q536=+0	;STOP BEFORE RUNNING ~
Q523=+0	;TT POSITION

8

工件的接觸式探測循環程式

8.1 概述

確定工件失準

循環程式	呼叫	進一步資訊
400 BASIC ROTATION ■ 使用兩點自動測量 ■ 透過基本旋轉補償	DEF啟動	131 頁碼
401 ROT OF 2 HOLES ■ 使用兩鑽孔自動測量 ■ 透過基本旋轉補償	DEF啟動	135 頁碼
402 ROT OF 2 STUDS ■ 使用兩立柱自動測量 ■ 透過基本旋轉補償	DEF啟動	140 頁碼
403 ROT IN ROTARY AXIS ■ 使用兩點自動測量 ■ 透過旋轉工作台旋轉補償	DEF啟動	145 頁碼
404 SET BASIC ROTATION ■ 設定任何基本旋轉	DEF啟動	150 頁碼
405 ROT IN C-AXIS ■ 在一鑽孔中心與正Y軸之間角度偏移的自動校準 ■ 透過旋轉工作台旋轉補償	DEF啟動	151 頁碼
1410 PROBING ON EDGE ■ 使用兩點自動測量 ■ 透過基本旋轉或旋轉工作台的旋轉來補償	DEF啟動	155 頁碼
1411 PROBING TWO CIRCLES ■ 使用兩鑽孔或立柱自動測量 ■ 透過基本旋轉或旋轉工作台的旋轉來補償	DEF啟動	161 頁碼
1412 INCLINED EDGE PROBING ■ 使用傾斜邊緣上兩點自動量測 ■ 透過基本旋轉或旋轉工作台的旋轉來補償	DEF啟動	169 頁碼
1416 交點探測 ■ 自動判斷兩條直線上四個觸控點的交點 ■ 透過基本旋轉或旋轉工作台的旋轉來補償	DEF啟動	177 頁碼
1420 PROBING IN PLANE ■ 使用三點自動測量 ■ 透過基本旋轉或旋轉工作台的旋轉來補償	DEF啟動	186 頁碼

決定預設

循環程式	呼叫	進一步資訊
408 SLOT CENTER REF PT ■ 量測內側溝槽的寬度 ■ 設定溝槽中心做為預設	DEF啟動	198 頁碼
409 RIDGE CENTER REF PT	DEF啟動	203 頁碼

循環程式	呼叫	進一步資訊
■ 量測脊背的外部寬度 ■ 脊背中心做為預設的定義		
410 DATUM INSIDE RECTAN. ■ 測量一長方形的內側長度與寬度 ■ 設定矩形中心做為預設	DEF啟動	208 頁碼
411 DATUM OUTS. RECTAN. ■ 測量一長方形的外側長度與寬度 ■ 設定矩形中心做為預設	DEF啟動	213 頁碼
412 DATUM INSIDE CIRCLE ■ 量測圓內部上任意四個點 ■ 設定圓心做為預設	DEF啟動	219 頁碼
413 DATUM OUTSIDE CIRCLE ■ 量測圓外部上任意四個點 ■ 設定圓心做為預設	DEF啟動	224 頁碼
414 DATUM OUTSIDE CORNER ■ 量測外側上兩條直線 ■ 定義直線交叉點做為預設	DEF啟動	230 頁碼
415 DATUM INSIDE CORNER ■ 量測內側上兩條直線 ■ 定義直線交叉點做為預設	DEF啟動	236 頁碼
416 DATUM CIRCLE CENTER ■ 量測栓孔圓上任意三個鑽孔 ■ 圓心做為預設的定義	DEF啟動	241 頁碼
417 DATUM IN TS AXIS ■ 量測刀具軸內任意位置 ■ 設定任意位置做為預設	DEF啟動	246 頁碼
418 DATUM FROM 4 HOLES ■ 量測每條交叉線上兩鑽孔 ■ 設定連接線交叉點做為預設	DEF啟動	250 頁碼
419 DATUM IN ONE AXIS ■ 量測可選擇軸內任意位置 ■ 可選擇軸內任意位置做為預設的定義	DEF啟動	255 頁碼
1400 POSITION PROBING ■ 量測單一位置 ■ 設定預設，若適合的話	DEF啟動	258 頁碼
1401 CIRCLE PROBING ■ 量測圓內部或外部上的點 ■ 設定圓心做為預設，若適合的話	DEF啟動	261 頁碼
1402 SPHERE PROBING ■ 量測球上的點 ■ 若有需要，球心做為預設的定義	DEF啟動	266 頁碼
1404 探測溝槽/脊部	DEF啟動	270 頁碼

循環程式	呼叫	進一步資訊
■ 確定溝槽寬度或脊部寬度的中心 ■ 若需要，將中心設為預設		
1430 探測底切位置 ■ 量測過切 ■ 使用L形探針量測個別軸 ■ 若需要，設定預設	DEF啟動	275 頁碼
1434 探測溝槽/脊部底切 ■ 量測過切 ■ 使用L形探針量測溝槽寬度或脊部寬度的中心 ■ 若需要，將中心設為預設	DEF啟動	280 頁碼
檢測工件		
循環程式	呼叫	進一步資訊
0 REF. PLANE ■ 量測可選擇軸內的座標	DEF啟動	292 頁碼
1 POLAR DATUM ■ 量測一點 ■ 透過角度探測方向	DEF啟動	294 頁碼
420 MEASURE ANGLE ■ 量測工作平面上的一角度	DEF啟動	296 頁碼
421 MEASURE HOLE ■ 量測鑽孔的位置 ■ 量測鑽孔的直徑 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	299 頁碼
422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE ■ 量測圓形立柱的位置 ■ 量測圓形立柱的直徑 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	305 頁碼
423 MEAS. RECTAN. INSIDE ■ 量測矩形口袋的位置 ■ 量測矩形口袋的長度與寬度 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	310 頁碼
424 MEAS. RECTAN. OUTS. ■ 量測矩形立柱的位置 ■ 量測矩形立柱的長度與寬度 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	315 頁碼
425 MEASURE INSIDE WIDTH ■ 量測溝槽的位置 ■ 量測溝槽的寬度 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	319 頁碼
426 MEASURE RIDGE WIDTH	DEF啟動	323 頁碼

循環程式	呼叫	進一步資訊
■ 量測脊背的位置 ■ 量測脊背的寬度 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值		
427 MEASURE COORDINATE ■ 量測可選擇軸內任意座標 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	327 頁碼
430 MEAS. BOLT HOLE CIRC ■ 量測螺栓孔圓的中心點 ■ 量測螺栓孔圓的直徑 ■ 若合適的話，比較標稱與實際值	DEF啟動	331 頁碼
431 MEASURE PLANE ■ 藉由測量三個點找出一平面的角度	DEF啟動	335 頁碼

探測平面內或球體中的位置


循環程式	呼叫	進一步資訊
3 MEASURING ■ 用於定義OEM循環程式之接觸式探針循環程式	DEF啟動	342 頁碼
4 MEASURING IN 3-D ■ 量測任意位置	DEF啟動	344 頁碼
444 PROBING IN 3-D ■ 量測任意位置 ■ 決定與標稱座標的偏差	DEF啟動	347 頁碼

影響循環程式運行

循環程式	呼叫	進一步資訊
441 FAST PROBING ■ 定義許多接觸式探針參數之接觸式探針循環程式	DEF啟動	352 頁碼
1493 EXTRUSION PROBING ■ 用於定義擠壓之接觸式探針循環程式 ■ 擠壓方向、長度以及擠壓點數都可編寫	DEF啟動	355 頁碼

8.2 接觸式探針循環程式14xx之基本原理

8.2.1 應用

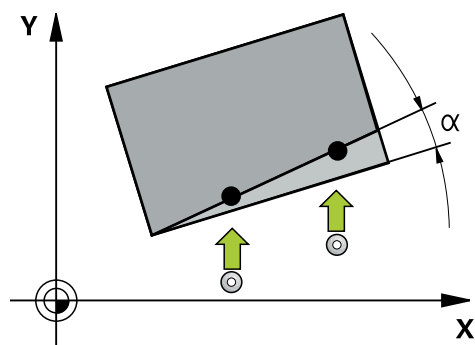

接觸式探針循環程式包含以下：

- 考量現有的工具機座標結構配置
- 半自動探測
- 公差監控
- 考量3D校正
- 同時量測旋轉與位置

詞彙解釋

設計	短暫說明
標稱位置	圖示內的位置(例如鑽孔的位置)
標稱尺寸	圖示內的尺寸(例如鑽孔直徑)
實際位置	量測的位置(例如鑽孔的位置)
實際尺寸	量測的尺寸(例如鑽孔直徑)
I-CS	I-CS : Input Coordinate System
W-CS	W-CS : Workpiece Coordinate System
物件	要探測的物體：圓、立柱、平面、邊緣

8.2.2 評估

Q參數中的測量結果

控制器將個別接觸式探針循環程式的測量結果儲存在共通有效的Q參數Q9xx中。您可在NC程式中使用該等參數。請注意到結果參數的資料表列有每一個循環程式說明。

預設與工具軸

控制器根據您在量測程式內定義的接觸式探針軸，設定工作平面內的預設。

啟動接觸式探針軸向	預設設定於
Z	X 和 Y
Y	Z 和 X
X	Y 和 Z

備註

- 若要在TCPM啟動時探測一致加工平面內的物體或探測物體，可程式編輯任何所需的位移，當成預設資料表內的基本轉換。
- 從工件看過去，旋轉可編寫至預設資料表的基本轉換當成基本旋轉或來自第一旋轉工作台軸的軸偏移。

8.2.3 通訊協定

所量測的結果記錄在TCHPRAUTO.html檔案內，並儲存在編寫給此循環程式的Q參數內。

量測的偏差就是測量的實際值與平均公差值間之差異。若未指定公差，則代表標稱尺寸。

主程式的量測單位可見於記錄的標題。

8.2.4 備註

- 探測位置係根據I-CS內已編寫的標稱座標。
- 請參閱標稱位置圖。
- 在定義循環程式之前，您必須編寫刀具呼叫，以定義接觸式探針軸。
- 14xx探測循環程式支援SIMPLE和L-TYPE探針。
- 為了使用L型測針獲得最佳精度結果，HEIDENHAIN建議您以相同的速度執行探測和校準。如果進給覆寫在探測期間啟動，請注意其設定。
- 如果工件接觸式探針未確實水平或垂直偏轉，量測結果可能有所偏差。對此原因，HEIDENHAIN建議在探測之前進行工件接觸式探針的3D校準(#92 / #2-02-1)。14xx探測循環程式考量3D校準資料。
- 若不僅要使用量測旋轉，也要使用量測位置，若可能則確定垂直探測該表面。角度誤差越大並且球尖端半徑越大，定位誤差就越大。若初始角度位置內的角度誤差過大，則會產生對應的位置誤差。

8.2.5 半自動模式

若探測位置關於目前工件原點是未知，則可在半自動模式內執行循環程式。在此模式中，利用執行探測操作之前手動預先定位，可決定開始位置。

為此，請在所需標稱位置值之前加上"?"。可通過在動作列內選擇**名稱**來完成。根據物體，需要定義決定探測方向的標稱位置，請參閱「範例」。



根據物體，需要定義決定探測方向的標稱位置，

範例：

- **進一步資訊:** "使用兩個鑽孔對準", 124 頁碼
- **進一步資訊:** "通過邊緣對準", 125 頁碼
- **進一步資訊:** "通過平面對準", 126 頁碼

循環程式順序

進行方式如下：



- ▶ 執行循環程式
- 控制器中斷NC程式。
- 開啟視窗。
- ▶ 使用軸方向鍵將接觸式探針定位至所要的接觸點

或

- ▶ 使用電子手輪將接觸式探針移動到所要的點
- ▶ 如果需要的話，在視窗內變更探測方向



- ▶ 選擇 **NC開始鍵**
- 控制器關閉視窗並執行第一次探測操作。
- 若**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125 = 1或2**，則控制器在**FN 16**標籤，**狀態**工作空間內顯示訊息，此訊息指示無法使用移動至淨空高度模式。



- ▶ 將刀具移動到安全位置
- ▶ 選擇 **NC開始鍵**
- 循環程式或程式執行已恢復，然後需要針對其他接觸點重複整個程序。

注意事項

碰撞的危險！

當在半自動模式內運行時，控制器將忽略編寫值1和2給移動至淨空高度。根據接觸式探針的位置，會有碰撞的危險。

- ▶ 在半自動模式內，在每次探測操作之後手動移動至淨空高度。




編寫與操作注意事項：

- 請參閱這些標稱位置的圖示。
- 半自動模式只能在工具機操作模式內執行，即無法在模擬中執行。
- 若未定義標稱位置給任意方向內的接觸點，則控制器產生錯誤訊息。
- 若未定義標稱位置給單一方向，則控制器將在探測物體之後捕捉實際位置。這表示後續將測量的實際位置結束當成標稱位置。因此，對此位置無偏差，如此無位置補償。


範例

重要：從圖示中指定**標稱位置**！

在以下這些範例中，將使用來自此圖的標稱位置。

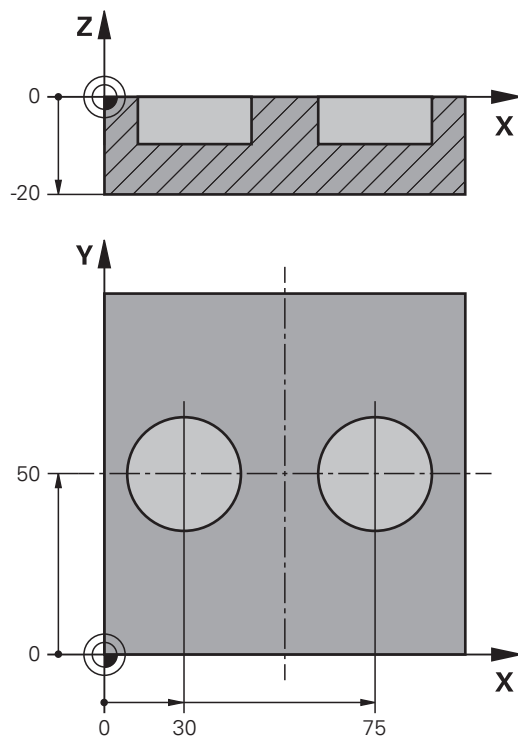

使用兩個鑽孔對準

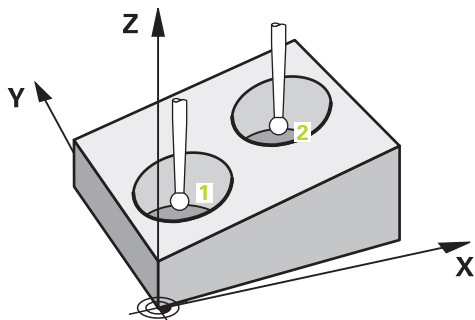


在此範例中，將對準兩孔。X軸(主要軸)與Y軸(次要軸)內的探測已完成。這表示要從圖示強制定義標稱位置給這些軸！由於不在Z軸(刀具軸)方向內量測，所以不需要此軸的標稱位置。

- QS1100 = 主要軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1101 = 次要軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1102 = 刀具軸內標稱位置1未知
- QS1103 = 主要軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1104 = 次要軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1105 = 刀具軸內標稱位置2未知

11 TCH PROBE 1411 PROBING TWO CIRCLES ~	
QS1100= "?30"	;1ST POINT REF AXIS ~
QS1101= "?50"	;1ST POINT MINOR AXIS ~
QS1102= "?"	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1116=+10	;直徑 1 ~
QS1103= "?75"	;2ND POINT REF AXIS ~
QS1104= "?50"	;2ND POINT MINOR AXIS ~
QS1105= "?"	;2ND POINT TOOL AXIS ~
Q1117=+10	;DIAMETER 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

通過邊緣對準

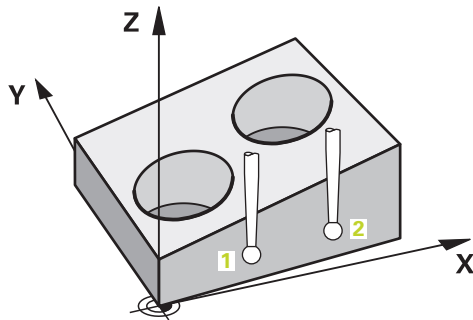


在此範例中，將對準邊緣。Y軸(次要軸)內的探測已完成。這表示要從圖示強制定義標稱位置給這些軸！由於不在X軸(主要軸)和Z軸(刀具軸)方向內量測，所以不需要這些軸的標稱位置。

- QS1100 = 主要軸內標稱位置1未知
- QS1101 = 次要軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1102 = 刀具軸內標稱位置1未知
- QS1103 = 主要軸內標稱位置2未知
- QS1104 = 次要軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1105 = 刀具軸內標稱位置2未知

11 TCH PROBE 1410 PROBING ON EDGE ~	
QS1100= "?"	;1ST POINT REF AXIS ~
QS1101= "?0"	;1ST POINT MINOR AXIS ~
QS1102= "?"	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS1103= "?"	;2ND POINT REF AXIS ~
QS1104= "?0"	;2ND POINT MINOR AXIS ~
QS1105= "?"	;2ND POINT TOOL AXIS ~
Q372=+2	;PROBING DIRECTION ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

通過平面對準

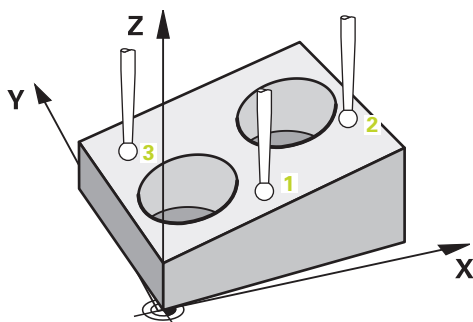

在此範例中，將對準平面。在此情況下，從圖示強制定義全部三個標稱位置。對於角度計算，探測時將全部三軸都列入考量相當重要。

- QS1100 = 主要軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1101 = 次要軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1102 = 刀具軸的標稱位置1已提供，但是工件位置未知
- QS1103 = 主要軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1104 = 次要軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1105 = 刀具軸的標稱位置2已提供，但是工件位置未知
- QS1106 = 主要軸的標稱位置3已提供，但是工件位置未知
- QS1107 = 次要軸的標稱位置3已提供，但是工件位置未知
- QS1108 = 刀具軸的標稱位置3已提供，但是工件位置未知

11 TCH PROBE 1420 PROBING IN PLANE ~

QS1100= "?50"	;1ST POINT REF AXIS ~
QS1101= "?10"	;1ST POINT MINOR AXIS ~
QS1102= "?0"	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS1103= "?80"	;2ND POINT REF AXIS ~
QS1104= "?50"	;2ND POINT MINOR AXIS ~
QS1105= "?0"	;2ND POINT TOOL AXIS ~
QS1106= "?20"	;3RD POINT REF AXIS ~
QS1107= "?80"	;3RD POINT MINOR AXIS ~
QS1108= "?0"	;3RD POINT TOOL AXIS ~
Q372=-3	;PROBING DIRECTION ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.2.6 公差評估

循環程式14xx也允許檢查公差帶。這包括檢查物體的位置與大小。
您可定義以下公差：

公差	範例
DIN EN ISO 286-2	10H7
ISO 2768-1	10 米
標稱尺寸	10+0.01-0.015

您可輸入具有以下公差的標稱尺寸：

組合	範例	製造尺寸
x+-y	10+-0.5	10.0
x-+y	10-+0.5	10.0
x-y+z	10-0.1+0.5	10.2
x+y-z	10+0.1-0.5	9.8
x+y+z	10+0.1+0.5	10.3
x-y-z	10-0.1-0.5	9.7
x+y	10+0.5	10.25
x-y	10-0.5	9.75

若編寫公差輸入，則控制器將監控公差帶。控制器將以下狀態寫入返回參數**Q183**：
通過、重做或廢棄。若已編寫預設的補償，則控制器在探測之後修正現有的預設
以下循環程式參數允許含公差的輸入值：

- Q1100 1ST POINT REF AXIS
- Q1101 1ST POINT MINOR AXIS
- Q1102 1ST POINT TOOL AXIS
- Q1103 2ND POINT REF AXIS
- Q1104 2ND POINT MINOR AXIS
- Q1105 2ND POINT TOOL AXIS
- Q1106 3RD POINT REF AXIS
- Q1107 3RD POINT MINOR AXIS
- Q1108 3RD POINT TOOL AXIS
- Q1116 DIAMETER 1
- Q1117 DIAMETER 2

請編寫如下：

- ▶ 開始循環程式定義
- ▶ 啟用動作列內的名稱選擇選項
- ▶ 編寫包括公差的標稱位置/尺寸
- ▶ 在循環程式中，例如已定義**QS1116="+8-2-1"**。



- 如果編寫的公差不符合DIN標準，或者在編寫標稱尺寸時錯誤指示公差（例如，輸入空白），則控制器放棄執行並顯示錯誤訊息。
- 輸入DIN EN ISO和DIN ISO公差時，請確保大小寫正確。不允許輸入空白字元。

循環程式順序

如果實際位置在公差之外，則控制器行為如下：

- **Q309 = 0**：控制器不中斷程式運行。
- **Q309 = 1**：在廢棄或重做的情況下，控制器以一訊息中斷程式運行。
- **Q309 = 2**：在廢棄的情況下，控制器以一訊息中斷程式運行。

若 **Q309 = 1或2**，執行如下：

- 顯示視窗。控制器顯示物體的所有標稱與實際尺寸。
- 按下**取消**按鈕中斷NC程式
或
- 按下**NC開始**恢復NC程式運行



請記住，接觸式探針循環程式回傳的偏差係根據**Q98x**和**Q99x**內平均公差。如果已定義**Q1120**和**Q1121**，則該等值等同用於補償之值。若未啟動自動評估，則控制器將該等值(根據平均公差)儲存於意圖的**Q**參數內，允許您處理這些值。

範例

- **QS1116** = 直徑1，公差已指定
- **QS1117** = 直徑2，公差已指定

11 TCH PROBE 1411PROBING TWO CIRCLES ~	
Q1100=+30	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+50	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS1116="+8-2-1"	;DIAMETER 1 ~
Q1103=+75	;2ND POINT REF AXIS ~
Q1104=+50	;2ND POINT MINOR AXIS ~
QS1105=-5	;2ND POINT TOOL AXIS ~
QS1117="+8-2-1"	;DIAMETER 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=2	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.2.7 傳輸實際位置

您可事先決定實際位置，並定義成接觸式探針循環程式的實際位置。然後，將標稱位置與實際位置傳輸給物體。根據差異，循環程式計算所需的補償值並套用公差監控。

請編寫如下：

- ▶ 定義循環程式
- ▶ 啟用動作列內的名稱選擇選項
- ▶ 若需要，編寫包括公差的標稱位置
- ▶ 編寫"@"
- ▶ 編寫實際位置
- ▶ 在循環程式中，例如已定義`QS1100="10+0.02@10.0123"`。



編寫與操作注意事項：

- 若編寫@，將不會執行探測。控制器只考慮實際與標稱位置。
- 您必須定義實際位置給所有三軸：主要軸、次要軸以及刀具軸。如果只用其實際位置定義一個軸，將產生錯誤訊息。
- 實際位置也可用Q Q1900-Q1999來定義

範例

此特徵允許您進行以下動作：

- 根據多個不同物體來決定圓形圖案
- 透過輪齒中心與位置來校正齒輪


標稱位置已定義，含公差監控與實際位置。

5 TCH PROBE 1410 PROBING ON EDGE ~	
QS1100="10+0.02@10.0123";1ST POINT REF AXIS ~	
QS1101="50@50.0321" ;1ST POINT MINOR AXIS ~	
QS1102="-10-0.2+0.2@Q1900";1ST POINT TOOL AXIS ~	
QS1103="30+0.02@30.0134";2ND POINT REF AXIS ~	
QS1104="50@50.534" ;2ND POINT MINOR AXIS ~	
QS1105="-10-0.02@Q1901";2ND POINT TOOL AXIS ~	
Q372=+2 ;PROBING DIRECTION ~	
Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+100 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q1125=+2 ;CLEAR. HEIGHT MODE ~	
Q309=+0 ;ERROR REACTION ~	
Q1126=+0 ;ALIGN ROTARY AXIS ~	
Q1120=+0 ;TRANSFER POSITION ~	
Q1121=+0 ;CONFIRM ROTATION	

8.3 確定工件失準

8.3.1 接觸式探針循環程式400至405的基本原理

所有用於測量工件失準之接觸式探針循環程式的符號

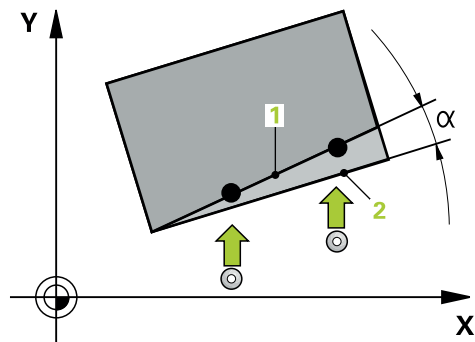

在循環程式400、401和402內，您可使用參數Q307 旋轉角度的預設值定義是否將由已知的角度 α 修正測量結果(請參考圖示)。此可使得您可以對於工件的任何直線上1測量基本旋轉，並建立基準到實際0°方向2。



這些循環程式無法使用3D ROT！在此情況下，請使用循環程式14xx。進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

8.3.2 循環程式400BASIC ROTATION

ISO 程式編輯

G400

應用

接觸式探針循環程式**400**藉由測量兩個點決定一工件失準，其必須位在一直線上。利用基本旋轉功能，控制器可補償量測值。


i 取代循環程式**400 BASIC ROTATION**，HEIDENHAIN建議使用以下更強大的循環程式：

- **1410 PROBING ON EDGE**
- **1412 INCLINED EDGE PROBING**

相關主題

- 循環程式**1410 PROBING ON EDGE**
進一步資訊: "循環程式1410 PROBING ON EDGE", 155 頁碼
- 循環程式**1412 INCLINED EDGE PROBING**
進一步資訊: "循環程式1412 INCLINED EDGE PROBING", 169 頁碼

循環程式執行

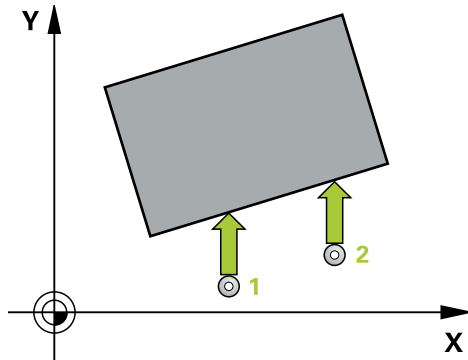

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動至下一個接觸點**2**並再次探測。
- 4 控制器將接觸式探針返回到淨空高度，並執行其決定的基本旋轉。

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

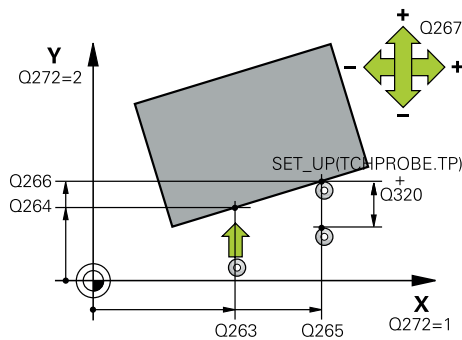

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q265 第一軸上的第二量測點?

工作平面之主要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q266 第二軸上的第二量測點?

工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q272 量測軸 (1=1st / 2=2nd)?

要執行測量之工作平面上的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

輸入：1, 2

Q267 進給方向 1 (+1=+ / -1=-)?

接觸式探針將接近工件的方向：

-1：負行進方向

+1：正行進方向

輸入：-1, +1

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。


輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

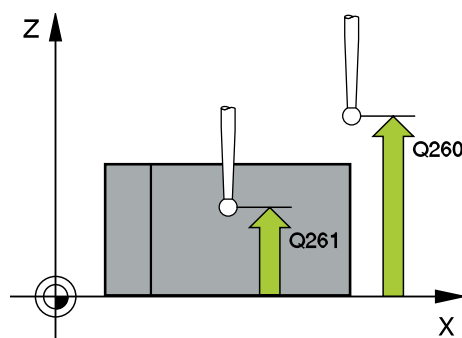

說明圖

參數

輸入：0, 1

Q307 旋轉角度的預設值？

如果失準將對一直線而非主要軸向做測量時，輸入此參考線之角度。對於基本旋轉，然後控制器將會計算所量測值與參考線的角度間之差異。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q305 表內的預設值？

指定預設資料表中控制器將儲存所計算基本旋轉的列數。如果您輸入 **Q305=0**，控制器自動儲存所計算的基本旋轉在手動操作模式之ROT功能表中。

輸入：0...99999

範例

11 TCH PROBE 400 BASIC ROTATION ~	
Q263=+10	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+3.5	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q265=+25	;2ND PNT IN 1ST AXIS ~
Q266=+2	;2ND PNT IN 2ND AXIS ~
Q272=+2	;MEASURING AXIS ~
Q267=+1	;TRAVERSE DIRECTION ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q307=+0	;PRESET ROTATION ANG. ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE

8.3.3 循環程式401 ROT OF 2 HOLES

ISO 程式編輯

G401

應用

接觸式探針循環程式**401**測量兩鑽孔的中心點。然後控制器計算工作平面上主要軸向與連接鑽孔中心點的直線之間的角度。利用基本旋轉功能，控制器可補償計算出來的數值。另外，您亦可藉由轉動旋轉工作台以補償所決定的失準。




取代循環程式**401 ROT OF 2 HOLES**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**。

相關主題

- 循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**

進一步資訊: "循環程式1411PROBING TWO CIRCLES", 161 頁碼

循環程式執行

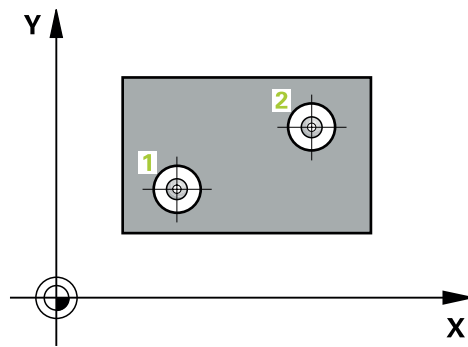

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位在第一鑽孔**1**的進入中心。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第一鑽孔中心點。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置**2**。
- 4 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第二鑽孔中心點。
- 5 然後控制器將接觸式探針返回到淨空高度，並執行其決定的基本旋轉。

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。
- 如果您想要藉由轉動旋轉工作台來補償失準，控制器將自動使用以下的旋轉軸：
 - 刀具軸Z為C軸
 - 刀具軸Y為B軸
 - 刀具軸X為A軸

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

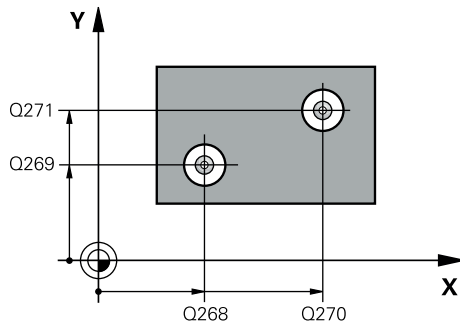

Parameter

Q268 第一孔：第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第一鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q269 第一孔：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第一鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q270 第二孔：第一軸的中心點？


工作平面之主要軸向上第二鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q271 第二孔：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第二鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

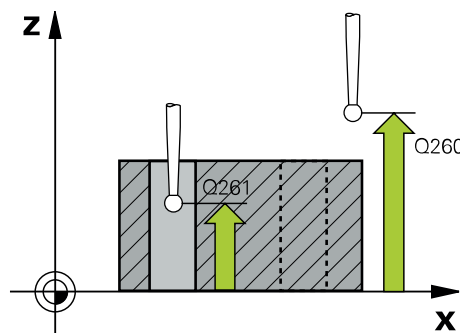

Q261 探針軸上的量測高度？

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q307 旋轉角度的預設值？

如果失準將對一直線而非主要軸向做測量時，輸入此參考線之角度。對於基本旋轉，然後控制器將會計算所量測值與參考線的角度間之差異。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

說明圖

Parameter

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設資料表的列號。控制器將在以下列中進行對應輸入：

Q305 = 0：旋轉軸在預設座標資料表的第0列內將為零。控制器將在**偏移**欄內進行輸入。(範例：對於刀具軸Z，輸入位於**C_OFFS**內)。此外，目前啟動預設的所有其他值(X、Y、Z等)都將傳輸至預設座標資料表的第0列。此外，控制器從第0列啟動預設。

Q305 > 0：旋轉軸在本文指定的預設座標資料表列內歸零。控制器將在預設座標資料表的對應**偏移**欄內進行輸入。(範例：對於刀具軸Z，輸入位於**C_OFFS**內)。

Q305取決於以下參數：

- **Q307 = 0**，並且同時**Q402 = 0**：基本旋轉將設定於**Q305**內指定的列內。(範例：對於刀具軸Z，基本旋轉輸入**SPC**欄內)。
- **Q307 = 0**，並且同時**Q402 = 1**：參數**Q305**未生效。
- **Q337 = 1**：參數**Q305**具有上述效果。

輸入：0...99999

Q402 基本的旋轉/校準 (0/1)

定義控制器是否將決定的失準設定為基本旋轉，或是否將利用轉動旋轉工作台來補償：

0：設定基本旋轉：控制器儲存基本旋轉(範例：對於刀具軸Z，控制器使用**SPC**欄)

1：轉動旋轉工作台：在預設座標資料表的對應**偏移**欄內進行輸入(範例：對於刀具軸Z，控制器使用**C_OFFS**欄)；此外，對應軸將會旋轉

輸入：0, 1

Q337 對齊後歸零?

定義控制器是否將在校準之後將對應旋轉軸的位置顯示設定為0：

0：校準之後，該位置顯示不設為0

1：校準之後，位置顯示設定為0，讓您定義**Q402=1**

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES ~	
Q268=-37	;1ST CENTER 1ST AXIS ~
Q269=+12	;1ST CENTER 2ND AXIS ~
Q270=+75	;2ND CENTER 1ST AXIS ~
Q271=+20	;2ND CENTER 2ND AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q307=+0	;PRESET ROTATION ANG. ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE ~
Q402=+0	;COMPENSATION ~
Q337=+0	;SET TO ZERO

8.3.4 循環程式402 ROT OF 2 STUDS

ISO 程式編輯

G402

應用

接觸式探針循環程式**402**測量兩圓筒立柱的中心點。然後控制器計算工作平面上主要軸向與連接立柱中心點的直線之間的角度。利用基本旋轉功能，控制器可補償計算出來的數值。另外，您亦可藉由轉動旋轉工作台以補償所決定的失準。




取代循環程式**402 ROT OF 2 STUDS**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**。

相關主題

- 循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**

進一步資訊: "循環程式1411PROBING TWO CIRCLES", 161 頁碼

循環程式執行

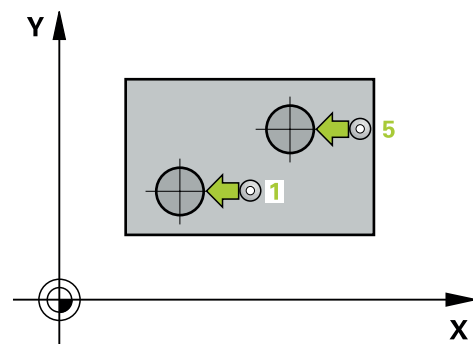

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的**測量高度1**，並探測四個點以找出第一立柱的中心。接觸式探針沿著接觸點之間的一圓弧移動，其每個偏移90度。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後移動至第二立柱的接觸點**5**。
- 4 控制器將接觸式探針移動到所輸入的**測量高度2**，並探測四個點以找出第二立柱的中心。
- 5 然後控制器將接觸式探針返回到淨空高度，並執行計算的基本旋轉。

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。
- 如果您想要藉由轉動旋轉工作台來補償失準，控制器將自動使用以下的旋轉軸：
 - 刀具軸Z為C軸
 - 刀具軸Y為B軸
 - 刀具軸X為A軸

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

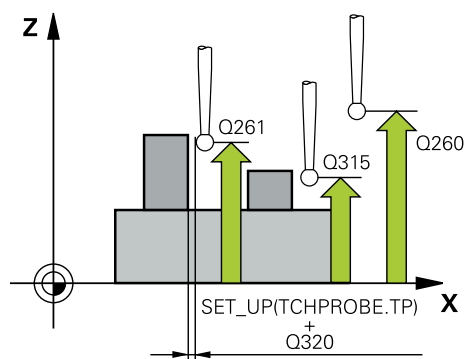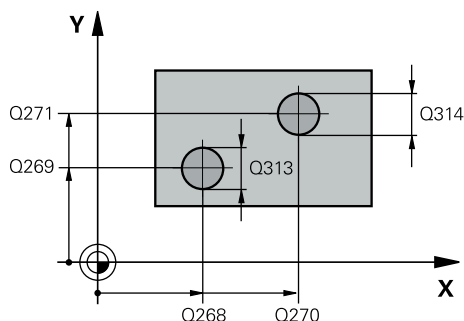

參數

Q268 第一立柱：第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第一立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q269 第一立柱：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第一立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q313 立柱1的直徑？

第一立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。

輸入：0...99999.9999

Q261 在TS軸上，第一立柱量測高度？

將進行測量之立柱1處球尖端中心(=接觸式探針軸向上的接觸點)之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q270 第二立柱：第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第二立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q271 第二立柱：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第二立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q314 立柱2的直徑？

第二立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。

輸入：0...99999.9999

Q315 在TS軸上，立柱2的量測高度？

將進行測量之立柱2處球尖端中心(=接觸式探針軸向上的接觸點)之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)？

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q307 旋轉角度的預設值？

如果失準將對一直線而非主要軸向做測量時，輸入此參考線之角度。對於基本旋轉，然後控制器將會計算所量測值與參考線的角度間之差異。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q305 在表內的號碼？

輸入來自預設資料表的列號。控制器將在以下列中進行對應輸入：

Q305 = 0：旋轉軸在預設座標資料表的第0列內將為零。控制器將在**偏移**欄內進行輸入。(範例：對於刀具軸Z，輸入位於**C_OFFS**內)。此外，目前啟動預設的所有其他值(X、Y、Z等)都將傳輸至預設座標資料表的第0列。此外，控制器從第0列啟動預設。

Q305 > 0：旋轉軸在本文指定的預設座標資料表列內歸零。控制器將在預設座標資料表的對應**偏移**欄內進行輸入。(範例：對於刀具軸Z，輸入位於**C_OFFS**內)。

Q305取決於以下參數：

- **Q307 = 0**，並且同時**Q402 = 0**：基本旋轉將設定於**Q305**內指定的列內。(範例：對於刀具軸Z，基本旋轉輸入**SPC**欄內)。
- **Q307 = 0**，並且同時**Q402 = 1**：參數**Q305**未生效。
- **Q337 = 1**：參數**Q305**具有上述效果。

輸入：0...99999

Q402 基本的旋轉/校準 (0/1)

定義控制器是否將決定的失準設定為基本旋轉，或是否將利用轉動旋轉工作台來補償：

0：設定基本旋轉：控制器儲存基本旋轉(範例：對於刀具軸Z，控制器使用**SPC**欄)

1：轉動旋轉工作台：在預設座標資料表的對應**偏移**欄內進行輸入(範例：對於刀具軸Z，控制器使用**C_OFFS**欄)；此外，對應軸將會旋轉

輸入：0, 1

Q337 對齊後歸零？

定義控制器是否將在校準之後將對應旋轉軸的位置顯示設定為0：

0：校準之後，該位置顯示不設為0

1：校準之後，位置顯示設定為0，讓您定義**Q402=1**

說明圖

參數

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 402 ROT OF 2 STUDS ~	
Q268=-37	;1ST CENTER 1ST AXIS ~
Q269=+12	;1ST CENTER 2ND AXIS ~
Q313=+60	;DIAMETER OF STUD 1 ~
Q261=-5	;MEAS. HEIGHT STUD 1 ~
Q270=+75	;2ND CENTER 1ST AXIS ~
Q271=+20	;2ND CENTER 2ND AXIS ~
Q314=+60	;DIAMETER OF STUD 2 ~
Q315=-5	;MEAS. HEIGHT STUD 2 ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q307=+0	;PRESET ROTATION ANG. ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE ~
Q402=+0	;COMPENSATION ~
Q337=+0	;SET TO ZERO

8.3.5 循環程式403 ROT IN ROTARY AXIS

ISO 程式編輯

G403

應用

接觸式探針循環程式**403**藉由測量兩個點決定一工件失準，其必須位在一直線上。控制器藉由旋轉A, B或C軸來補償所決定的失準。工件可夾鉗在旋轉台上的任何位置。


i 取代循環程式**403 ROT IN ROTARY AXIS**，HEIDENHAIN建議使用以下更強大的循環程式：

- **1410 PROBING ON EDGE**
- **1412 INCLINED EDGE PROBING**

相關主題

- 循環程式**1410 PROBING ON EDGE**
進一步資訊: "循環程式1410 PROBING ON EDGE", 155 頁碼
- 循環程式**1412 INCLINED EDGE PROBING**
進一步資訊: "循環程式1412 INCLINED EDGE PROBING", 169 頁碼

循環程式執行

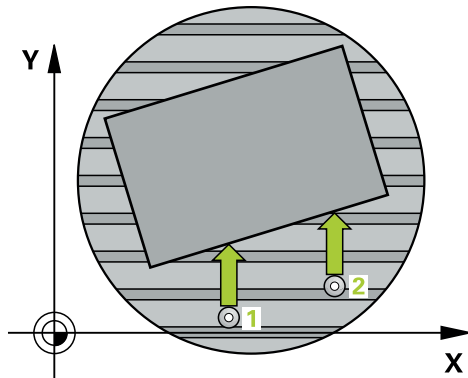

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動至下一個接觸點**2**並再次探測。
- 4 控制器將接觸式探針返回到淨空高度，並旋轉該旋轉軸所測量的數值，其係定義在循環當中。選擇性指定控制器是否將預設座標資料表內或工件原點表內的已決定旋轉角度設定為0。

備註

注意事項

碰撞的危險！

若控制器自動定位旋轉軸，則可能發生碰撞。

- ▶ 檢查刀具與工作台上所放置任何元件之間是否可能碰撞
- ▶ 選擇淨空高度，避免碰撞

注意事項

碰撞的危險！

若將參數 **Q312 移動補償軸?** 設定為0，則循環程式將自動決定要對準的旋轉軸(建議的設定)。如此時，決定取決於接觸點順序的角度。從第一到第二接觸點的量測角度。若選擇A、B或C軸當成參數**Q312**內的補償軸，則循環程式決定角度，與接觸點的順序無關。計算的角度範圍從-90°至+90°。有碰撞的危險！

- ▶ 對準之後，請檢查旋轉軸的位置。

注意事項

碰撞的危險！


執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

循環程式參數

說明圖

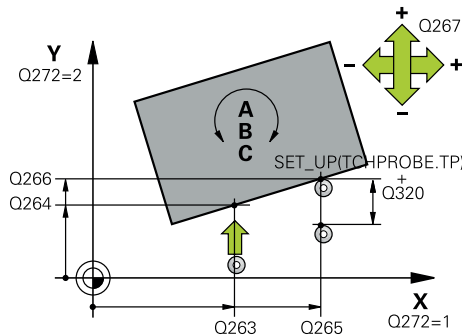

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q265 第一軸上的第二量測點?

工作平面之主要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q266 第二軸上的第二量測點?

工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q272 量測軸(1/2/3, 1=基準軸)?

將進行測量的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

3：接觸式探針軸 = 量測軸

輸入：1、2、3

Q267 進給方向 1 (+1=+ / -1=-)?

接觸式探針將接近工件的方向：

-1：負行進方向

+1：正行進方向

輸入：-1, +1

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?


接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

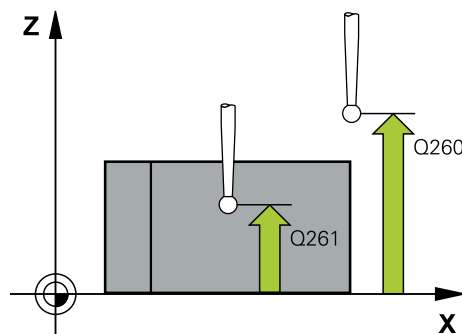

說明圖

參數

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q312 移動補償軸?

定義控制器將補償所測量失準的旋轉軸：

0：自動模式 – 控制器使用啟用的座標結構配置來決定要對準的旋轉軸。在自動模式中，使用工作台的第一旋轉軸(從工件看過去)當成補償軸。此為建議的設定！

4：補償與旋轉軸A之失準

5：補償與旋轉軸B之失準

6：補償與旋轉軸C之失準

輸入：0、4、5、6

Q337 對齊後歸零?

定義在校準之後，控制器是否將預設座標資料表內或工件原點表內的已校準旋轉軸角度設定為0。

0：校準之後不會將表內的旋轉軸角度設定為0

1：校準之後將表內的旋轉軸角度設定為0

輸入：0, 1

Q305 在表內的號碼?

指定預設資料表中控制器將輸入基本旋轉的列數。

Q305 = 0：旋轉軸在預設資料表的第0列內為零。控制器將在**偏移**欄內進行輸入。此外，目前啟動預設的所有其他值(X、Y、Z等)都將傳輸至預設座標資料表的第0列。此外，控制器從第0列啟動預設。

Q305 > 0：指定預設資料表中控制器將旋轉軸歸零的列數。控制器將在預設座標資料表的**偏移**欄內進行輸入。

Q305取決於以下參數：

- **Q337 = 0**：參數Q305未生效
- **Q337 = 1**：參數Q305具有上述效果
- **Q312 = 0**：參數Q305具有上述效果
- **Q312 > 0**：忽略Q305內的輸入。當已呼叫循環程式，在啟動的預設資料表列中，控制器在**偏移**欄內進行輸入。

輸入：0...99999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：0, 1

Q380 參考角度? (0=ref. axis)

控制器將校準所探測之直線的角度。僅在若旋轉軸在自動模式內或若C被選擇時才有效(Q312=0或6)。

輸入：0...360

範例

11 TCH PROBE 403 ROT IN ROTARY AXIS ~	
Q263=+0	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+0	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q265=+20	;2ND PNT IN 1ST AXIS ~
Q266=+30	;2ND PNT IN 2ND AXIS ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q267=-1	;TRAVERSE DIRECTION ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q312=+0	;COMPENSATION AXIS ~
Q337=+0	;SET TO ZERO ~
Q305=+1	;NUMBER IN TABLE ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q380=+90	;REFERENCE ANGLE

8.3.6 循環程式404 SET BASIC ROTATION

ISO 程式編輯

G404

應用

利用接觸式探針循環程式**404**，您可在程式執行期間自動地設定任何基本旋轉或儲存至預設座標資料表內。若要重設主動基本旋轉，亦可使用循環程式**404**。

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。

循環程式參數

說明圖

參數

Q307 旋轉角度的預設值？

基本旋轉將設定之角度值。

輸入：-360.000...+360.000

Q305 表內的預設值？：

指定預設資料表中控制器將儲存所計算基本旋轉的列數。如果您輸入**Q305=0**或**Q305=-1**，控制器另外將所計算的基本旋轉儲存在**手動操作**模式之基本旋轉功能表中(**探測旋轉**)。

-1：覆寫並啟動該現用預設

0：複製現用預設至預設資料表的第0列，將基本旋轉寫入至預設資料表的第0列並啟動預設0

>1：將基本旋轉儲存至該指定預設。該預設未啟動。

輸入：-1...99999

範例

11 TCH PROBE 404 SET BASIC ROTATION ~

Q307=+0 ;PRESET ROTATION ANG. ~


Q305=-1 ;NUMBER IN TABLE

8.3.7 循環程式405 ROT IN C-AXIS

ISO 程式編輯

G405

應用

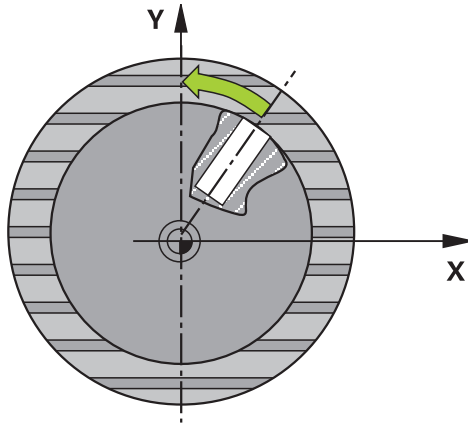

利用接觸式探針循環程式**405**，您可測量

- 啟動座標系統的正Y軸與一鑽孔中心線之間的角度偏移
- 一鑽孔中心之標稱位置與實際位置之間的角度偏移

控制器藉由旋轉C軸來補償決定的角度偏移。工件可夾鉗在旋轉台上任何位置，但是鑽孔的Y座標必須為正值。如果您利用接觸式探針軸Y測量鑽孔的角度失準(鑽孔的水平位置)，其需要執行一次以上的循環程式，因為測量策略會造成大約1%之失準的誤差。




取代循環程式**405 ROT IN C-AXIS**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**。

相關主題

- 循環程式**1411 PROBING TWO CIRCLES**

進一步資訊: "循環程式1411PROBING TWO CIRCLES", 161 頁碼

循環程式執行

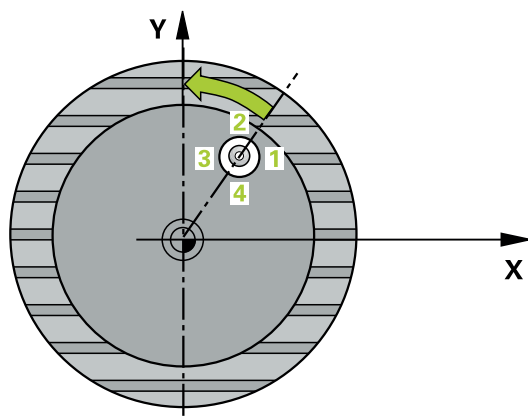

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄F欄)探測第一接觸點。控制器由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上沿著一圓弧移動到下一個接觸點2，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點3，然後到接觸點4，以探測兩次以上，然後將接觸式探針定位在所計算的鑽孔中心上。
- 5 最後，控制器將接觸式探針返回到淨空高度，並藉由旋轉工作台來校準工件。控制器轉動了旋轉工作台，使得在補償之後的鑽孔中心位在正Y軸之方向上，或是在鑽孔中心點的標稱位置上，其皆具有一垂直與水平接觸式探針軸。所測量的角度偏移亦可用於參數Q150中。

備註

注意事項

碰撞的危險！

如果口袋的尺寸與設定淨空並不允許預先定位在接觸點附近，控制器皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。有碰撞的危險！

- ▶ 口袋/鑽孔內必須無材料
- ▶ 為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入口袋(或鑽孔)之標稱直徑較低估計。

注意事項

碰撞的危險！


執行接觸式探針循環程式400至499時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式7 DATUM SHIFT、循環程式8 MIRROR IMAGE、循環程式10 ROTATION、循環程式11 SCALING以及循環程式26 AXIS-SPEC. SCALING。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在FUNCTION MODE MILL加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項

- 步進角度愈小，控制器計算圓心的準確性愈低。最小輸入值：5°。

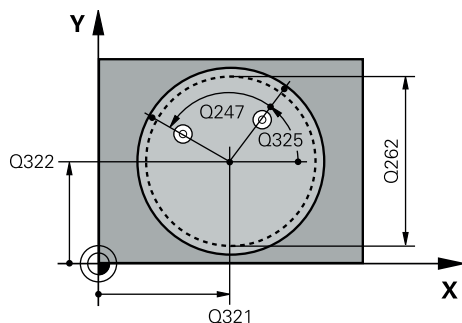循環程式參數**說明圖****參數****Q321 第一軸中心?**

工作平面之主要軸向上鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q322 第二軸中心?

工作平面之次要軸向上鑽孔之中心。如果程式編輯Q322 = 0，控制器用正Y軸校準鑽孔中心點。如果程式編輯Q322不等於0，則控制器用標稱位置校準鑽孔中心點(來自鑽孔中心位置的角度)。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

圓形口袋(或鑽孔)之大約直徑。輸入最有可能過小而非過大的數值。

輸入：0...99999.9999

Q325 起始角?

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q247 中間級的步階角度

兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向(負值=順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於90度。該值具有增量效果。

輸入：-120...+120

Q261 探針軸上的量測高度?


將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

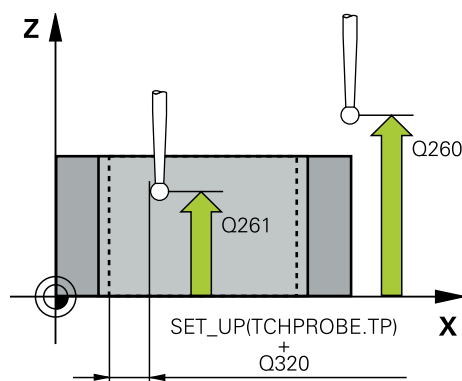**Q260 淨空高度?**

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

參數

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q337 對齊後歸零?

0：將C軸的顯示設定為0並寫入工件原點資料表的啟動列之C_Offset內

> 0：將所測量的角度偏移寫入工件原點資料表。列號 = **Q337**內之值。如果C軸偏移註冊在工件原點表中，控制器用正確符號、正或負，加入所測量的角度偏移。

輸入：0...2999

範例

11 TCH PROBE 405 ROT IN C-AXIS ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+10	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q247=+90	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q337=+0	;SET TO ZERO

8.3.8 循環程式1410 PROBING ON EDGE

ISO 程式編輯

G1410

應用

接觸式探針循環程式**1410**允許通過量測邊緣上兩點來決定工件失準。循環程式根據量測角度與標稱角度之間的差異來決定該旋轉。


在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

該循環程式也提供以下可能性：

- 若接觸點的座標未知，則可在半自動模式內執行循環程式。
進一步資訊: "半自動模式", 122 頁碼
- 選擇性，循環程式可監控公差。如此可監控物體的位置與大小。
進一步資訊: "公差評估", 127 頁碼
- 若事先已經決定確定位置，則可將循環程式內之值定義為標稱位置。
進一步資訊: "傳輸實際位置", 129 頁碼

循環程式執行

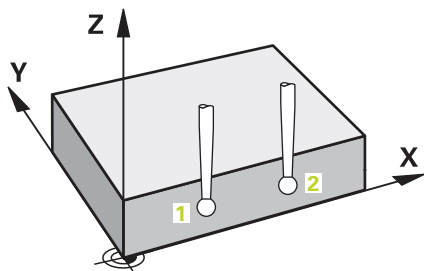

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 控制器在與探測方向相反的方向上將接觸式探針偏移設定淨空的量。
- 4 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 5 然後接觸式探針移動至下一個接觸點**2**並再次探測。
- 6 然後控制器將接觸式探針定位回到淨空高度(取決於**Q1125**)，並將已確定值儲存在以下**Q**參數中：

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置1
Q953至Q955	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置2
Q964	量測的基本旋轉
Q965	量測的工作台旋轉
Q980至Q982	來自第一接觸點的量測偏差
Q983至Q985	來自第二接觸點的量測偏差
Q994	量測的基本旋轉角度偏差
Q995	量測的工作台旋轉角度偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第一接觸點開始的最大偏差
Q971	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第二接觸點開始的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

若未將接觸式探針縮回至兩物體或接觸點之間的淨空高度，則有碰撞的危險。

- ▶ 總是移動至物體或接觸點之間的淨空高度

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

記錄旋轉軸：

- 若確定傾斜加工平面內的基本旋轉，請注意以下：
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)匹配，則工作平面一致。控制器計算輸入座標系統**I-CS**內的基本旋轉。
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)不匹配，則工作平面不一致。根據刀具軸，控制器計算出工件座標系統**W-CS**內的基本旋轉。
- 選配的機械參數**chkTiltingAxes** (編號204601)允許工具機製造商定義控制器是否檢查加工傾斜情況。若未定義檢查，則控制器假設工作平面一致。然後在**I-CS**內計算基本旋轉。

校準旋轉工作台軸：


- 只有若可使用一旋轉工作台軸來補償量測的旋轉，控制器可對準旋轉工作台。此軸必須為第一旋轉工作台軸(從工件看過去)。
- 若要對準旋轉工作台軸，(Q1126不等於0)，則必須調整旋轉(Q1121不等於0)。否則控制器將顯示一錯誤訊息。
- 只有若之前尚未設定基本旋轉，才可能與旋轉軸對準。

進一步資訊: "範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉", 194 頁碼

進一步資訊: "範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台", 196 頁碼

循環程式參數

說明圖

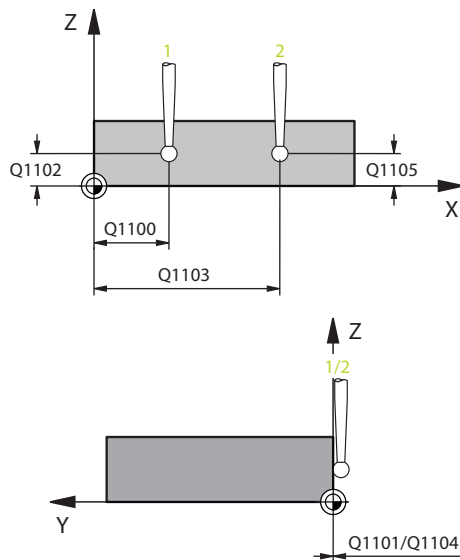

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?, -, + 或@

- ?：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- -, +：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- @：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1103 參考軸的第二標稱位置？

工作平面的主要軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1104 次要軸的第二標稱位置？


工作平面的次要軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1105 刀具軸的第二標稱位置？

工作平面的刀具軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

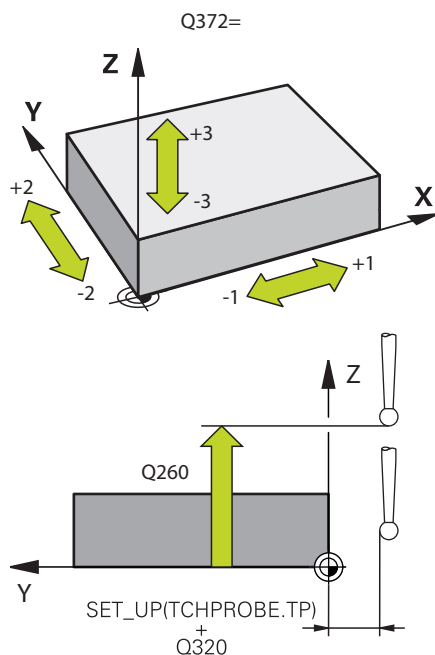**Q372 探測方向(-3至+3)？**

軸定義探測方向。代數符號讓您定義控制器是往正方向還是負方向移動。

輸入：-3、-2、-1、+1、+2、+3

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

說明圖

參數

1：在每一物體之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1126 對齊旋轉軸？

定位用於傾斜加工的旋轉軸：

0：維持旋轉軸的當前位置。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

2：自動定位旋轉軸，但未定向刀尖(旋轉)。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

2：根據第二接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

3：根據第四接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0、1、2、3

Q1121 確認旋轉？

定義控制器是否應使用已確定的失準：

0：無基本旋轉

1：設定基本旋轉：控制器將失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。

2：旋轉該旋轉工作台：控制器將失準傳輸至預設工作台當成偏移。

輸入：0、1、2

範例

11 TCH PROBE 1410 PROBING ON EDGE ~	
Q1100=+0	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+0	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=+0	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1103=+0	;2ND POINT REF AXIS ~
Q1104=+0	;2ND POINT MINOR AXIS ~
Q1105=+0	;2ND POINT TOOL AXIS ~
Q372=+1	;PROBING DIRECTION ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.3.9 循環程式1411PROBING TWO CIRCLES

ISO 程式編輯

G1411

應用

接觸式探針循環程式**1411**捕捉兩鑽孔或圓筒立柱的中心，並計算連接這兩中心的直線。循環程式根據量測角度與標稱角度之間的差異來決定在工作平面內的旋轉。


在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

該循環程式也提供以下可能性：

- 若接觸點的座標未知，則可在半自動模式內執行循環程式。
進一步資訊: "半自動模式", 122 頁碼
- 選擇性，循環程式可監控公差。如此可監控物體的位置與大小。
進一步資訊: "公差評估", 127 頁碼
- 若事先已經決定確定位置，則可將循環程式內之值定義為標稱位置。
進一步資訊: "傳輸實際位置", 129 頁碼

循環程式執行

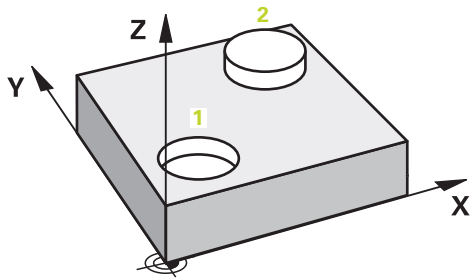

- 1 控制器使用定位邏輯，以**FMAX** (來自接觸式探針表)將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接觸式探針使用**FMAX** (來自接觸式探針表)移動至輸入的量測高度**Q1102**。
- 3 根據探測處理**Q423**的數量，接觸式探針獲取接觸點並且確認第一鑽孔中心或立柱中心。
- 4 如果已經編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，控制器將接觸式探針移動至接觸點與探測物體末端處之間的淨空高度。在此處理期間，控制器以來自接觸式探針表的**FMAX**定位接觸式探針。
- 5 控制器將接觸式探針定位至第二探測物體**2**的預先位置，並且重複步驟2至4。
- 6 在此之後，控制器將量測值儲存在下列**Q**參數內：

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測圓心點1
Q953至Q955	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測圓心點2
Q964	量測的基本旋轉
Q965	量測的工作台旋轉
Q966至Q967	測量第一和第二直徑
Q980至Q982	第一圓心的量測偏差
Q983至Q985	第二圓心的量測偏差
Q994	量測的基本旋轉角度偏差
Q995	量測的工作台旋轉角度偏差
Q996至Q997	直徑的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第一圓心開始的最大偏差
Q971	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第二圓心開始的最大偏差
Q973	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從直徑1開始的最大偏差
Q974	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從直徑2開始的最大偏差



操作注意事項：

- 若鑽孔小到編寫的設定淨空無法達成，則開啟視窗。在視窗中，控制器顯示鑽孔的標稱尺寸、校正的球尖半徑以及可達成的設定淨空。如此具有以下選項：
 - 若無碰撞的危險，按下**NC開始**以來自對話之值執行循環程式。該啟動設定淨空只針對此物體減少至顯示值。
 - 您可利用按下取消來取消循環程式。

備註

注意事項

碰撞的危險！

若未將接觸式探針縮回至兩物體或接觸點之間的淨空高度，則有碰撞的危險。

- ▶ 總是移動至物體或接觸點之間的淨空高度

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

記錄旋轉軸：

- 若確定傾斜加工平面內的基本旋轉，請注意以下：
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)匹配，則加工平面一致。控制器計算輸入座標系統**I-CS**內的基本旋轉。
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)不匹配，則工作平面不一致。根據刀具軸，控制器計算出工件座標系統**W-CS**內的基本旋轉。
- 選配的機械參數**chkTiltingAxes** (編號204601)允許工具機製造商定義控制器是否檢查加工傾斜情況。若未定義檢查，則控制器假設工作平面一致。然後在**I-CS**內計算基本旋轉。

校準旋轉工作台軸：


- 只有若可使用一旋轉工作台軸來補償量測的旋轉，控制器可對準旋轉工作台。此軸必須為第一旋轉工作台軸(從工件看過去)。
- 若要對準旋轉工作台軸，(**Q1126**不等於0)，則必須調整旋轉(**Q1121**不等於0)。否則控制器將顯示一錯誤訊息。
- 只有若之前尚未設定基本旋轉，才可能與旋轉軸對準。

進一步資訊: "範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉", 194 頁碼

進一步資訊: "範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台", 196 頁碼

循環程式參數

說明圖

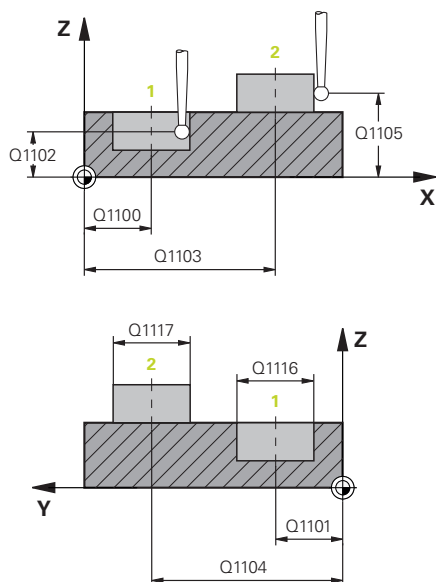

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或輸入?、+、-或@：

- "?...": 半自動模式，請參閱 122 頁碼
- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼
- "...@...": 實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1116 第一位置的直徑？

第一鑽孔或第一立柱的直徑

輸入：0...9999.9999 或選擇性輸入：

- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q1103 參考軸的第二標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1104 次要軸的第二標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1105 刀具軸的第二標稱位置？

工作平面的刀具軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1117 第二位置的直徑？

第二鑽孔或第二立柱的直徑

輸入：0...9999.9999 或選擇性輸入：

- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q1115 幾何類型(0-3)？

要探測的物體類型：

0：位置 1 = 鑽孔，並且位置 2 = 鑽孔


1：位置 1 = 立柱，並且位置 2 = 立柱

2：位置 1 = 鑽孔，並且位置 2 = 立柱

3：位置 1 = 立柱，並且位置 2 = 鑽孔

輸入：0、1、2、3

說明圖

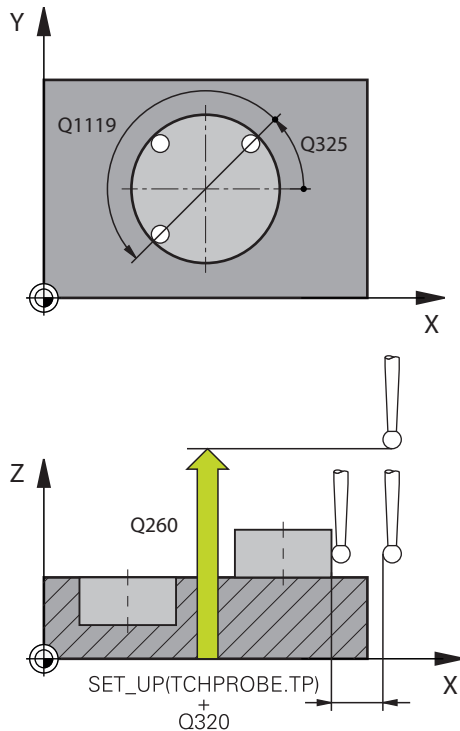

參數

Q423 探針數量？

直徑上接觸點的數量

輸入：3、4、5、6、7、8

Q325 起始角？

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q1119 圓弧角度長度？

其中接觸點分佈的角度範圍。

輸入：-359.999...+360.000

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320新增至SET_UP (接觸式探針表)，並且只有當在接觸式探針軸向內探測到預設時才會生效。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

1：在每一物體之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

說明圖

參數

Q1126 對齊旋轉軸？

定位用於傾斜加工的旋轉軸：

0：維持旋轉軸的當前位置。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

2：自動定位旋轉軸，但未定向刀尖(旋轉)。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

2：根據第二接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

3：根據第四接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0、1、2、3

說明圖

參數

Q1121 確認旋轉？

定義控制器是否應使用已確定的失準：

0：無基本旋轉

1：設定基本旋轉：控制器將失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。

2：旋轉該旋轉工作台：控制器將失準傳輸至預設工作台當成偏移。

輸入：0、1、2

範例

11 TCH PROBE 1411 PROBING TWO CIRCLES ~	
Q1100=+0	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+0	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=+0	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1116=+0	;DIAMETER 1 ~
Q1103=+0	;2ND POINT REF AXIS ~
Q1104=+0	;2ND POINT MINOR AXIS ~
Q1105=+0	;2ND POINT TOOL AXIS ~
Q1117=+0	;DIAMETER 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.3.10 循環程式1412 INCLINED EDGE PROBING

ISO 程式編輯

G1412

應用

接觸式探針循環程式**1412**允許通過量測傾斜邊緣上兩點來決定工件失準。循環程式根據量測角度與標稱角度之間的差異來決定該旋轉。


在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

該循環程式也提供以下可能性：

- 若接觸點的座標未知，則可在半自動模式內執行循環程式。
進一步資訊: "半自動模式", 122 頁碼
- 若事先已經決定確定位置，則可將循環程式內之值定義為標稱位置。
進一步資訊: "傳輸實際位置", 129 頁碼

循環程式執行

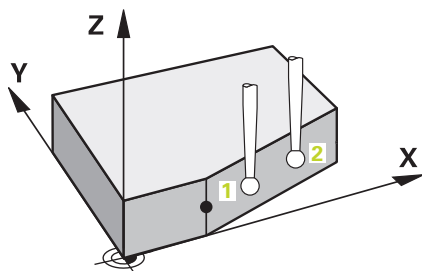

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 控制器在與探測方向相反的方向上將接觸式探針退回設定淨空的量。
- 4 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 5 然後接觸式探針移動至接觸點**2**並再次探測。
- 6 然後控制器將接觸式探針定位回到淨空高度(取決於**Q1125**)，並將已確定值儲存在以下**Q**參數中：

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置1
Q953至Q955	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置2
Q964	量測的基本旋轉
Q965	量測的工作台旋轉
Q980至Q982	來自第一接觸點的量測偏差
Q983至Q985	來自第二接觸點的量測偏差
Q994	量測的基本旋轉角度偏差
Q995	量測的工作台旋轉角度偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第一接觸點開始的最大偏差
Q971	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第二接觸點開始的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

若未將接觸式探針縮回至兩物體或接觸點之間的淨空高度，則有碰撞的危險。

- 總是移動至物體或接觸點之間的淨空高度

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若在**Q1100**、**Q1101**或**Q1102**內編寫公差，則此公差套用至編寫的標稱位置，而不是沿著傾斜邊緣的接觸點。使用**TOLERANCE QS400**參數來編寫用於沿著傾斜邊緣的表面法線之公差。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

記錄旋轉軸：

- 當確定已傾斜工作平面中的基本旋轉時，請記住以下：
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3D ROT功能表)匹配，則工作平面一致。控制器計算輸入座標系統**I-CS**內的基本旋轉。
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3D ROT功能表)不匹配，則工作平面不一致。根據刀具軸，控制器計算出工件座標系統**W-CS**內的基本旋轉。
- 在選配的機械參數**chkTiltingAxes**(編號204601)內，工具機製造商定義控制器是否檢查傾斜情況的匹配。若未設置檢查，則控制器總是假設工作平面一致。然後在**I-CS**內計算基本旋轉。

校準旋轉工作台軸：


- 只有若可使用一旋轉工作台軸來補償量測的旋轉，控制器可對準旋轉工作台。此軸必須為第一旋轉工作台軸(從工件看過去)。
- 若要對準旋轉工作台軸，(Q1126不等於0)，則必須調整旋轉(Q1121不等於0)。否則控制器將顯示一錯誤訊息。
- 只有若之前尚未設定基本旋轉，才可能與旋轉軸對準。

進一步資訊: "範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉", 194 頁碼

進一步資訊: "範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台", 196 頁碼

循環程式參數

說明圖

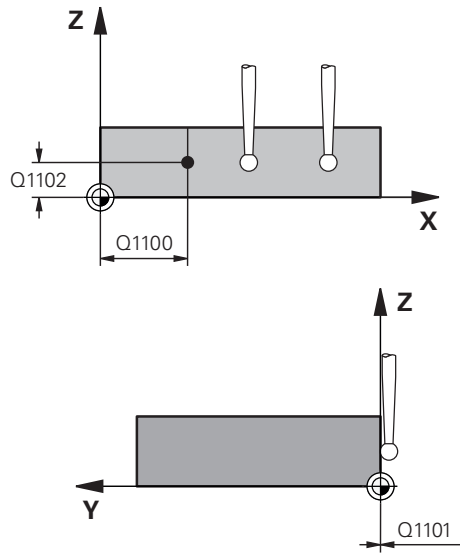

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

主要軸內傾斜邊緣開始的絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?、+、-或@

- ?：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- -, +：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- @：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

次要軸內傾斜邊緣開始的絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

QS400 公差值？


受到循環程式監視的公差區。該公差定義容許沿著傾斜邊緣表面法線的偏差，控制器使用工件的標稱座標與實際座標來決定此偏差。

範例：

- QS400 = "0.4-0.1"：上尺寸 = 標稱座標+0.4，下尺寸 = 標稱座標-0.1。如此以下公差區用於循環程式："標稱座標 +0.4"至"標稱座標 -0.1"。
- QS400 = " "：無公差監控。
- QS400 = "0"：無公差監控。
- QS400 = "0.1+0.1"：無公差監控。

輸入：最多255個字元

說明圖

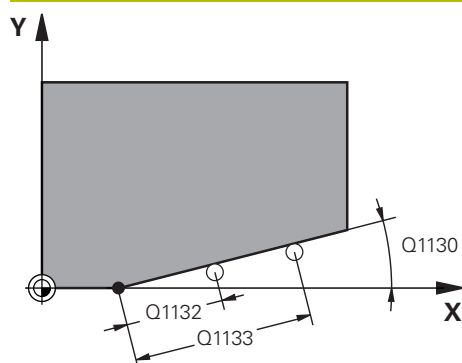

參數

Q1130 Nominal angle for 1st line?

第一直線的標稱角度

輸入：-180...+180

Q1131 Probing direction for 1st line?

第一邊緣的探測方向：

+1：將探測方向旋轉+90°至標稱角度Q1130並且以直角至標稱邊緣來探測。

-1：將探測方向旋轉-90°至標稱角度Q1130並且以直角至標稱邊緣來探測。

輸入：-1, +1

Q1132 First distance on 1st line?

傾斜邊緣開頭與第一接觸點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：-999.999...+999.999

Q1133 Second distance on 1st line?

傾斜邊緣開頭與第二接觸點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：-999.999...+999.999

Q1139 Plane for object (1-3)?

控制器解析標稱角度Q1130和探測方向Q1131的平面。

1：YZ平面

2：ZX平面

3：XY平面

輸入：1、2、3

Q320 設定淨空？


接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

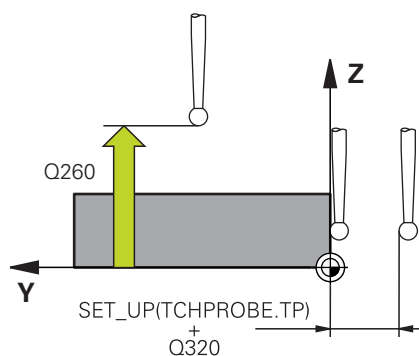**Q1125 移動到淨空高度？**

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

1：在每一物體之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE

輸入：-1、0、+1、+2

說明圖

參數

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1126 對齊旋轉軸？

定位用於傾斜加工的旋轉軸：

0：維持旋轉軸的當前位置。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

2：根據第二接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

3：根據第四接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0、1、2、3

Q1121 確認旋轉？

定義控制器是否應使用已確定的失準：

0：無基本旋轉

1：設定基本旋轉：控制器將失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。

2：旋轉該旋轉工作台：控制器將失準傳輸至預設工作台當成偏移。

輸入：0、1、2

範例

11 TCH PROBE 1412 INCLINED EDGE PROBING ~	
Q1100=+20	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+0	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS400="+0.1-0.1"	;TOLERANCE ~
Q1130=+30	;NOMINAL ANGLE, 1ST LINE ~
Q1131=+1	;PROBE DIRECTION, 1ST LINE ~
Q1132=+10	;FIRST DISTANCE, 1ST LINE ~
Q1133=+20	;SECOND DISTANCE, 1ST LINE ~
Q1139=+3	;OBJECT PLANE ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.3.11 循環程式1416交點探測

ISO 程式編輯

G1416

應用

接觸式探針循環程式**1416**允許決定兩刀刃的交點。您可在所有三個加工平面XY、XZ和YZ內執行循環程式。該循環程式每個刀刃總共需要四個接觸點和兩個位置。您可依所要選擇刀刃的順序。


在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

該循環程式也提供以下可能性：

- 若接觸點的座標未知，則可在半自動模式內執行循環程式。
進一步資訊: "半自動模式", 122 頁碼
- 若事先已經決定確定位置，則可將循環程式內之值定義為標稱位置。
進一步資訊: "傳輸實際位置", 129 頁碼

循環程式執行

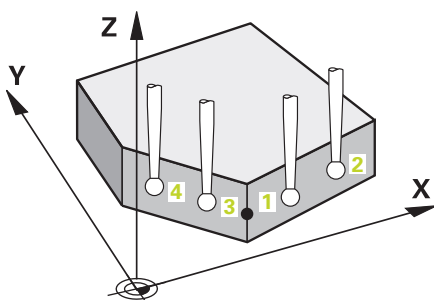

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 4 控制器將接觸式探針定位至下一個接觸點。
- 5 控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度**Q1102**，並量測下一個接觸點。
- 6 控制器重複步驟3至5，直到已量測所有四個接觸點。
- 7 控制器將量測位置儲存在下列**Q**參數內。如果**Q1120 TRANSFER POSITION**已用值**1**定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置1
Q953至Q955	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置2
Q956至Q958	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置3
Q959至Q960	在主要軸和次要軸內的量測交點
Q964	量測的基本旋轉
Q965	量測的工作台旋轉
Q980至Q982	主要軸、次要軸與刀具軸內第一接觸點的量測偏差
Q983至Q985	主要軸、次要軸與刀具軸內第二接觸點的量測偏差
Q986至Q988	主要軸、次要軸與刀具軸內第三接觸點的量測偏差
Q989至Q990	主要軸和次要軸內交點的量測偏差
Q994	量測的基本旋轉角度偏差
Q995	量測的工作台旋轉角度偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第一接觸點的最大偏差
Q971	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第二接觸點的最大偏差
Q972	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第三接觸點的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

若未將接觸式探針縮回至兩物體或接觸點之間的淨空高度，則有碰撞的危險。

- ▶ 總是移動至物體或接觸點之間的淨空高度

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

記錄旋轉軸：

- 若確定傾斜加工平面內的基本旋轉，請注意以下：
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)匹配，則加工平面一致。控制器計算輸入座標系統**I-CS**內的基本旋轉。
 - 如果旋轉軸的目前座標與定義的傾斜角度(3-D ROT功能表)不匹配，則工作平面不一致。根據刀具軸，控制器計算出工件座標系統**W-CS**內的基本旋轉。
- 選配的機械參數**chkTiltingAxes** (編號204601)允許工具機製造商定義控制器是否檢查加工傾斜情況。若未定義檢查，則控制器假設工作平面一致。然後在**I-CS**內計算基本旋轉。

校準旋轉工作台軸：




- 只有若可使用一旋轉工作台軸來補償量測的旋轉，控制器可對準旋轉工作台。此軸必須為第一旋轉工作台軸(從工件看過去)。
- 若要對準旋轉工作台軸，(Q1126不等於0)，則必須調整旋轉(Q1121不等於0)。否則控制器將顯示一錯誤訊息。
- 只有若之前尚未設定基本旋轉，才可能與旋轉軸對準。

進一步資訊: "範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉", 194 頁碼

進一步資訊: "範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台", 196 頁碼

循環程式參數

說明圖

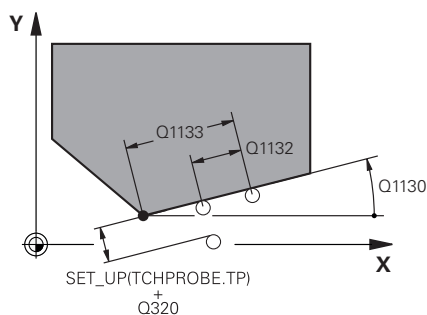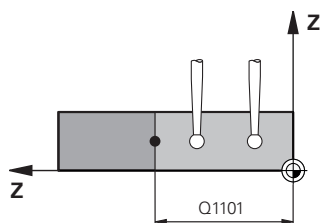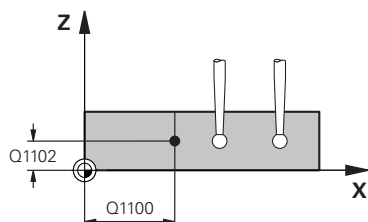

Parameter

Q1100 參考軸的第一標稱位置?

主要軸內兩刀刃交叉的絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?或@

- ?：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- @：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置?

次要軸內兩刀刃交叉的絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置?

刀具軸內接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

QS400 公差值?

受到循環程式監視的公差區。該公差定義沿著第一刀刃的表面法線容許偏差，控制器使用工件的標稱座標與實際座標來決定此偏差。

範例：

- QS400 = "0.4-0.1"：上尺寸 = 標稱座標+0.4，下尺寸 = 標稱座標-0.1。如此以下公差區用於循環程式："標稱座標 +0.4"至"標稱座標 -0.1"。
- QS400 = " "：無公差監控。
- QS400 = "0"：無公差監控。
- QS400 = "0.1+0.1"：無公差監控。

輸入：最多255個字元

Q1130 Nominal angle for 1st line?

第一直線的標稱角度

輸入：-180...+180

Q1131 Probing direction for 1st line?

第一邊緣的探測方向：

+1：將探測方向旋轉+90°至標稱角度Q1130並且以直角至標稱邊緣來探測。

-1：將探測方向旋轉-90°至標稱角度Q1130並且以直角至標稱邊緣來探測。

輸入：-1, +1

Q1132 First distance on 1st line?

交點與第一刀刃上第一接觸點間之距離。該值具有增量效果。

輸入：-999.999...+999.999


Q1133 Second distance on 1st line?

交點與第一刀刃上第二接觸點間之距離。該值具有增量效果。

輸入：-999.999...+999.999

QS401 公差值 2 ?

說明圖

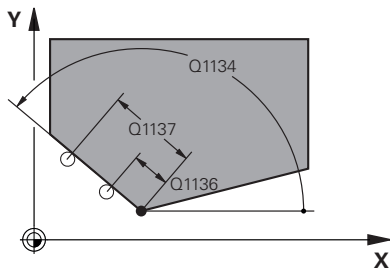

Parameter

受到循環程式監視的公差區。該公差定義沿著第二刀刃的表面法線容許偏差，控制器使用工件的標稱座標與實際座標來決定此偏差。

輸入：最多255個字元

Q1130 第2線的標稱角度？

第一直線的標稱角度

輸入：-180...+180

Q1135 第2線的探測方向？

第二刀刃的探測方向：

+1：將探測方向相對旋轉+90°至標稱角度Q1134並且以直角相對於標稱邊緣來探測。

-1：將探測方向相對旋轉-90°至標稱角度Q1134並且以直角相對於標稱邊緣來探測。

輸入：-1, +1

Q1136 第2線上的第一距離？

交點與第二刀刃上第一接觸點間之距離。該值具有增量效果。


輸入：-999.999...+999.999

Q1137 第2線上的第二距離？

交點與第二刀刃上第二接觸點間之距離。該值具有增量效果。

輸入：-999.999...+999.999

說明圖

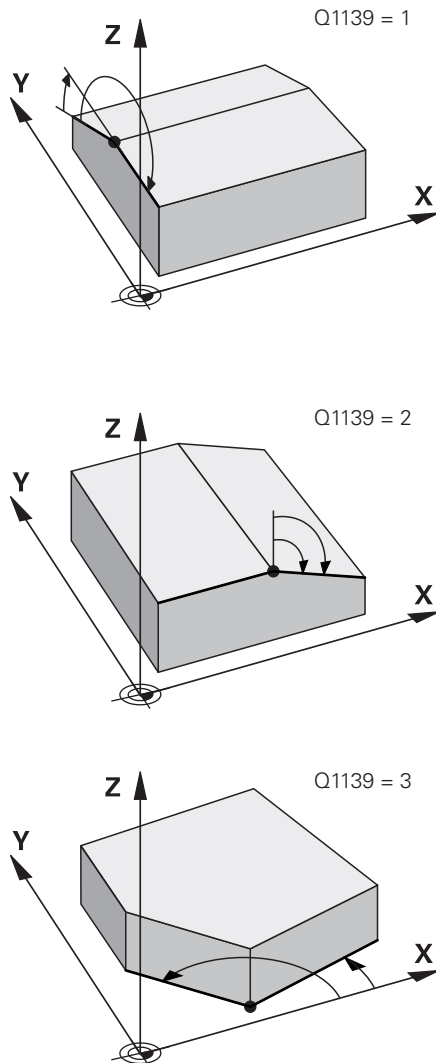

Parameter

Q1139 Plane for object (1-3)?

控制器解析標稱角度**Q1130**和**Q1134**以及探測方向**Q1131**和**Q1135**的平面。

1：YZ平面

2：ZX平面

3：XY平面

輸入：1、2、3

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET_UP**欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**。

1：在每一物體之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1126 對齊旋轉軸？

定位用於傾斜加工的旋轉軸：

0：維持旋轉軸的當前位置。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

2：自動定位旋轉軸，但未定向刀尖(旋轉)。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據交點的啟用預設修正。控制器利用交點的標稱與實際位置之偏移量來修正啟用預設。

說明圖

Parameter

輸入：0, 1

Q1121 確認旋轉？

定義控制器是否應使用已確定的失準：

0：無基本旋轉**1**：設定基本旋轉：控制器將第一刀刃的失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。**2**：執行旋轉工作台旋轉：控制器將第一刀刃的失準傳輸至預設工作台當成偏移。**3**：設定基本旋轉：控制器將第二刀刃的失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。**4**：執行旋轉工作台旋轉：控制器將第二刀刃的失準傳輸至預設工作台當成偏移。**5**：設定基本旋轉：控制器將來自兩刀刃的平均偏差之失準傳輸至預設工作台當成基本轉換。**6**：執行旋轉工作台旋轉：控制器將來自兩刀刃的平均偏差之失準傳輸至預設工作台當成偏移。

輸入：0、1、2、3、4、5、6

範例

11 TCH PROBE 1416 交點探測 ~	
Q1100=+50	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+10	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS400="0"	;TOLERANCE ~
Q1130=+45	;NOMINAL ANGLE, 1ST LINE ~
Q1131=+1	;PROBE DIRECTION, 1ST LINE ~
Q1132=+10	;FIRST DISTANCE, 1ST LINE ~
Q1133=+25	;SECOND DISTANCE, 1ST LINE ~
QS401="0"	;TOLERANCE 2 ~
Q1134=+135	;NOMINAL ANGLE, 2ND LINE ~
Q1135=-1	;PROBE DIRECTION, 2ND LINE ~
Q1136=+10	;FIRST DISTANCE, 2ND LINE ~
Q1137=+25	;SECOND DISTANCE, 2ND LINE ~
Q1139=+3	;OBJECT PLANE ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.3.12 循環程式1420PROBING IN PLANE

ISO 程式編輯

G1420

應用

接觸式探針循環程式**1420**藉由三點找出一平面的角度。將所測量的值儲存在Q參數中。


在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

該循環程式也提供以下可能性：

- 若接觸點的座標未知，則可在半自動模式內執行循環程式。
進一步資訊: "半自動模式", 122 頁碼
- 選擇性，循環程式可監控公差。如此可監控物體的位置與大小。
進一步資訊: "公差評估", 127 頁碼
- 若事先已經決定確定位置，則可將循環程式內之值定義為標稱位置。
進一步資訊: "傳輸實際位置", 129 頁碼

循環程式執行

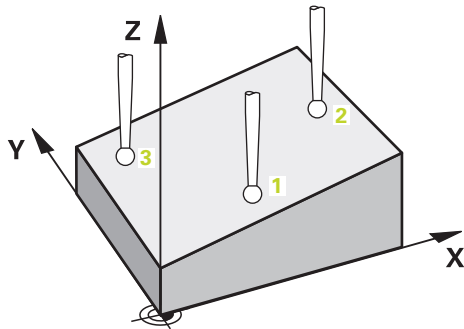

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度Q1102，並以來自接觸式探針表的探測速率F執行第一探測程序。
- 3 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度Q260。
- 4 然後在工作平面上移動到接觸點2，以測量平面內第二接觸點的實際數值。
- 5 接觸式探針返回到淨空高度(取決於Q1125)，然後在工作平面上移動到接觸點3，並測量平面之第三接觸點的實際位置。
- 6 然後控制器將接觸式探針定位回到淨空高度(取決於Q1125)，並將已確定值儲存在以下Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置1
Q953至Q955	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置2
Q956至Q958	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置3
Q961至Q963	W-CS內測量的空間角度SPA、SPB和SPC
Q980至Q982	來自第一接觸點的量測偏差
Q983至Q985	來自第二接觸點的量測偏差
Q986至Q988	位置的第三量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第一接觸點開始的最大偏差
Q971	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第二接觸點開始的最大偏差
Q972	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING：

Q參數
號碼

意義

從第三接觸點開始的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

若未將接觸式探針縮回至兩物體或接觸點之間的淨空高度，則有碰撞的危險。

- ▶ 總是移動至物體或接觸點之間的淨空高度

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若三個接觸點不在一直線上，則控制器可計算角度值。
- 標稱空間角度得自於定義的標稱位置。循環程式將量測的空間角度儲存在參數**Q961**至**Q963**內。針對傳輸至3D基本旋轉，控制器使用量測空間角度與標稱空間角度之間的差異。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼



- 海德漢建議避免在此循環程式內使用軸角度！

校準旋轉工作台軸：


- 只有在座標結構配置中可取得兩旋轉軸，才能校正旋轉軸。
- 若要對齊旋轉軸(**Q1126**不等於0)，必須接受旋轉(**Q1121**不等於0)。否則控制器將顯示一錯誤訊息。

進一步資訊: "範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉", 194 頁碼

進一步資訊: "範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台", 196 頁碼

循環程式參數

說明圖

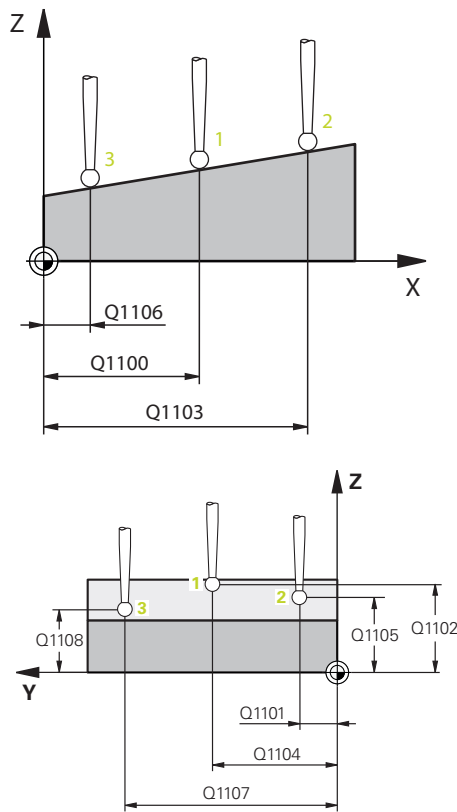

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?, -, + 或@

- ?：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- -, +：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- @：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1103 參考軸的第二標稱位置？

工作平面的主要軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1104 次要軸的第二標稱位置？

工作平面的次要軸上第二接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1105 刀具軸的第二標稱位置？

工作平面的刀具軸上第二接觸點之絕對標稱位置


輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1106 參考軸的第三標稱位置？

工作平面的主要軸上第三接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

說明圖

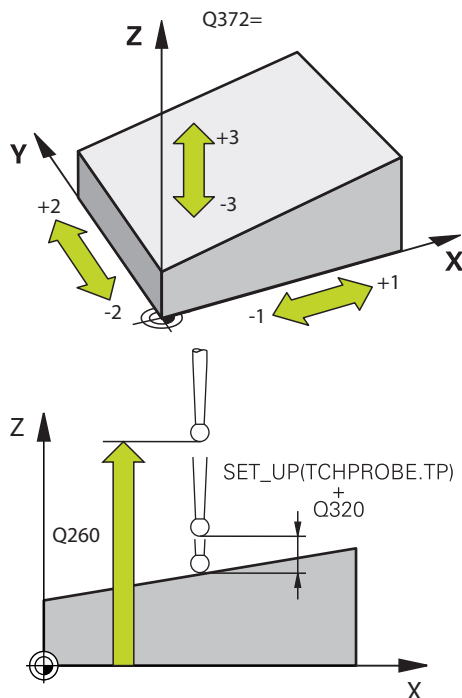

參數

Q1107 次要軸的第三標稱位置？

工作平面的次要軸上第三接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1108 刀具軸的第三標稱位置？

工作平面的刀具軸上第三接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q372 探測方向(-3至+3)？

軸定義探測方向。代數符號讓您定義控制器是往正方向還是負方向移動。

輸入：-3、-2、-1、+1、+2、+3

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

1：在每一物體之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE

輸入：-1、0、+1、+2

說明圖

參數

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1126 對齊旋轉軸？

定位用於傾斜加工的旋轉軸：

0：維持旋轉軸的當前位置。

1：自動定位旋轉軸，並且定位刀尖(移動)。工件與接觸式探針之間的相對位置維持不變。控制器使用直線軸執行補償動作。

2：自動定位旋轉軸，但未定向刀尖(旋轉)。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

2：根據第二接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

3：根據第三接觸點來修正。控制器利用第三接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

4：根據第四接觸點來修正。控制器利用第二接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0、1、2、3、4

Q1121 確認基本旋轉？

定義控制器是否將使用已確定失準當成基本旋轉：

0：無基本旋轉


1：設定基本旋轉：控制器將儲存基本旋轉

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1420 PROBING IN PLANE ~	
Q1100=+0	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+0	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=+0	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1103=+0	;2ND POINT REF AXIS ~
Q1104=+0	;2ND POINT MINOR AXIS ~
Q1105=+0	;2ND POINT TOOL AXIS ~
Q1106=+0	;3RD POINT REF AXIS ~
Q1107=+0	;3RD POINT MINOR AXIS ~
Q1108=+0	;3RD POINT TOOL AXIS ~
Q372=+1	;PROBING DIRECTION ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION ~
Q1121=+0	;CONFIRM ROTATION

8.3.13 範例：由兩個鑽孔決定一基本旋轉

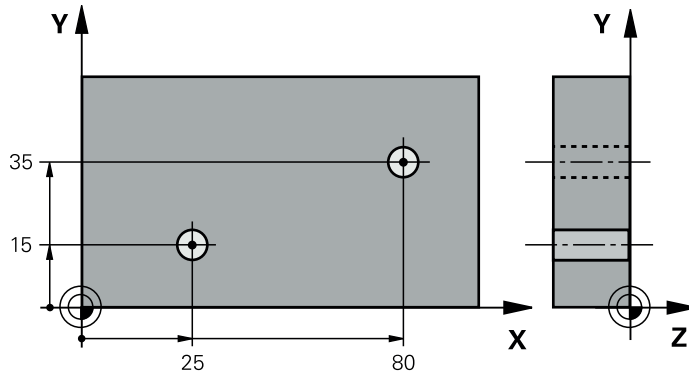

- Q268 = 第1鑽孔之中心：X座標
- Q269 = 第1鑽孔之中心：Y座標
- Q270 = 第2鑽孔之中心：X座標
- Q271 = 第2鑽孔之中心：Y座標
- Q261 = 接觸式探針軸內執行量測的座標
- Q307 = 參考線的角度
- Q402 = 藉由旋轉工作台補償工件失準
- Q337 = 在校準之後設定顯示為零


0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 600 Z	
2 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES ~	
Q268=+25 ;1ST CENTER 1ST AXIS ~	
Q269=+15 ;1ST CENTER 2ND AXIS ~	
Q270=+80 ;2ND CENTER 1ST AXIS ~	
Q271=+35 ;2ND CENTER 2ND AXIS ~	
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT ~	
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q307=+0 ;PRESET ROTATION ANG. ~	
Q305=+0 ;NUMBER IN TABLE	
Q402=+1 ;COMPENSATION ~	
Q337=+1 ;SET TO ZERO	
3 CALL PGM 35	; 呼叫工件程式
4 END PGM TOUCHPROBE MM	

8.3.14 範例：從自平面和兩鑽孔確定基本旋轉

當用循環程式14xx設定基本旋轉，這必須由參數Q1120 TRANSFER POSITION和Q1121 CONFIRM ROTATION定義。

程式順序

- 循環程式1420 PROBING IN PLANE
 - Q1120=+4：補償平均探測點
 - Q1121=+1：設定基本旋轉
- 循環程式1411 PROBING TWO CIRCLES
 - Q1120=+3：補償平均探測點
 - Q1121=+1：設定基本旋轉

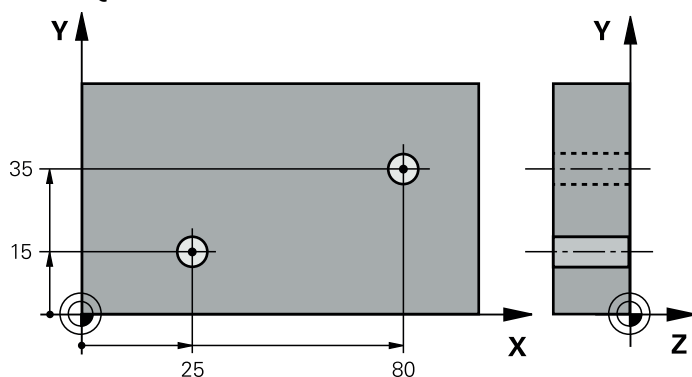

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 600 Z	
2 TCH PROBE 1420 PROBING IN PLANE ~	
Q1100=+20 ;1ST POINT REF AXIS ~	
Q1101=+20 ;1ST POINT MINOR AXIS ~	
Q1102=+0 ;1ST POINT TOOL AXIS ~	
Q1103=+80 ;2ND POINT REF AXIS ~	
Q1104=+50 ;2ND POINT MINOR AXIS ~	
Q1105=+0 ;2ND POINT TOOL AXIS ~	
Q1106=+10 ;3RD POINT REF AXIS ~	
Q1107=+60 ;3RD POINT MINOR AXIS	
Q1108=+0 ;3RD POINT TOOL AXIS ~	
Q372=-3 ;PROBING DIRECTION ~	
Q320=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+50 ;CLEAR. HEIGHT MODE ~	
Q1125=+2 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q309=+0 ;ERROR REACTION ~	
Q1126=+1 ;ALIGN ROTARY AXIS ~	
Q1120=+4 ;TRANSFER POSITION ~	
Q1121=+1 ;CONFIRM ROTATION	
3 TCH PROBE 1411 PROBING TWO CIRCLES ~	
Q1100=+25 ;1ST POINT REF AXIS ~	
Q1101=+15 ;1ST POINT MINOR AXIS ~	
Q1102=-10 ;1ST POINT TOOL AXIS ~	


Q1116=+8	;DIAMETER 1 ~	
Q1103=+80	;2ND POINT REF AXIS ~	
Q1104=+35	;2ND POINT MINOR AXIS ~	
Q1105=-10	;2ND POINT TOOL AXIS ~	
Q1117=+8	;DIAMETER 2 ~	
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~	
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~	
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~	
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~	
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q1125=+2	;CLEAR. HEIGHT MODE ~	
Q309=+0	;ERROR REACTION ~	
Q1126=+0	;ALIGN ROTARY AXIS ~	
Q1120=+3	;TRANSFER POSITION ~	
Q1121=+1	;CONFIRM ROTATION	
4 CALL PGM 35		;呼叫工件程式
5 END PGM TOUCHPROBE MM		

8.3.15 範例：從兩鑽孔對齊旋轉工作台

當用循環程式14xx對齊旋轉工作台，這必須由參數Q1126 ALIGN ROTARY AXIS, Q1120 TRANSFER POSITION和Q1121 CONFIRM ROTATION定義。

程式順序

- 循環程式1411 PROBING TWO CIRCLES
 - Q1126=+2：使用動作控制TURN來定位旋轉軸
 - Q1120=+3：補償平均探測點
 - Q1121=+2：執行旋轉工作台對齊並接受偏移

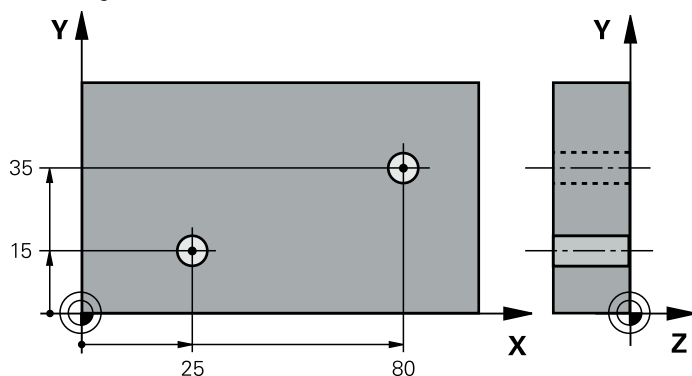

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 600 Z	
2 TCH PROBE 1411 PROBING TWO CIRCLES ~	
Q1100=+25 ;1ST POINT REF AXIS ~	
Q1101=+15 ;1ST POINT MINOR AXIS ~	
Q1102=-10 ;1ST POINT TOOL AXIS ~	
Q1116=+8 ;DIAMETER 1 ~	
Q1103=+80 ;2ND POINT REF AXIS ~	
Q1104=+35 ;2ND POINT MINOR AXIS ~	
Q1105=-10 ;2ND POINT TOOL AXIS ~	
Q1117=+8 ;DIAMETER 2 ~	
Q1115=+0 ;GEOMETRY TYPE ~	
Q423=+4 ;NO. OF PROBE POINTS ~	
Q325=+0 ;STARTING ANGLE ~	
Q1119=+360 ;ANGULAR LENGTH ~	
Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+50 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q1125=+2 ;CLEAR. HEIGHT MODE ~	
Q309=+0 ;ERROR REACTION ~	
Q1126=+2 ;ALIGN ROTARY AXIS ~	
Q1120=+3 ;TRANSFER POSITION ~	
Q1121=+2 ;CONFIRM ROTATION	
3 CALL PGM 35	;呼叫工件程式
4 END PGM TOUCHPROBE MM	

8.4 確定預設

8.4.1 用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理

應用



根據選配機械參數 **CfgPresetSettings** (編號204600)的設定，控制器在探測期間將檢查旋轉軸的位置是否與傾斜角度**3D ROT**吻合。如果不是，則控制器顯示錯誤訊息。

控制器提供循環程式，用以自動決定預設，並用於管理它們，如下述：

- 直接設定計算值為顯示值
- 將計算值寫入預設座標資料表
- 將計算值寫入工件原點資料表

預設與接觸式探針軸

控制器根據您在量測程式內定義的接觸式探針軸，決定工作平面內的預設。

啟動接觸式探針軸向	設定參考點
Z	X 和 Y
Y	Z 和 X
X	Y 和 Z

儲存所計算出的工件原點

在所有用於預設值的循環程式中，您可使用輸入參數**Q303**及**Q305**來定義控制器如何儲存所計算的預設：

- **Q305 = 0**，**Q303 = 1**；
控制器將啟動的預設複製到第0列，改變並啟動第0列，刪除簡易轉換。
- **Q305不等於0**，**Q303 = 0**；
結果寫入工件原點資料表，列**Q305**；在NC程式中用循環程式轉換工件原點啟動工件原點
進一步資訊：程式編輯和測試的使用手冊
- **Q305 不等於0**，**Q303 = 1**；
結果寫入工件原點資料表，列**Q305**；在NC程式中用循環程式247啟動預設
- **Q305 不等於0**，**Q303 = -1**



此組合僅在當您進行以下事項時發生

- 讀取包含在TNC 4xx上所產生的循環程式**410至418**之NC程式
- 讀取使用iTNC530的舊軟體版本所產生之NC程式(內含循環程式**410至418**)
- 並未在循環程式定義中特別定義了利用參數**Q303**之測量數值轉換

在這些例子中，控制器輸出一錯誤訊息，因為REF參考的工件原點表的完整處理已經改變。您必須自行利用參數**Q303**定義一測量數值轉換。

Q參數中的測量結果

控制器將個別接觸式探針循環程式的測量結果儲存在共通有效的Q參數**Q150到Q160**中。您可在NC程式中使用這些參數。請注意到結果參數的資料表列有每一個循環程式說明。

8.4.2 循環程式408SLOT CENTER REF PT

ISO 程式編輯

G408

應用

接觸式探針循環程式**408**找出溝槽的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。




取代循環程式**408 SLOT CENTER REF PT**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1404 探測溝槽/脊部**。

相關主題

- 循環程式**1404 探測溝槽/脊部**

進一步資訊: "循環程式1404 探測溝槽/脊部", 270 頁碼

循環程式執行

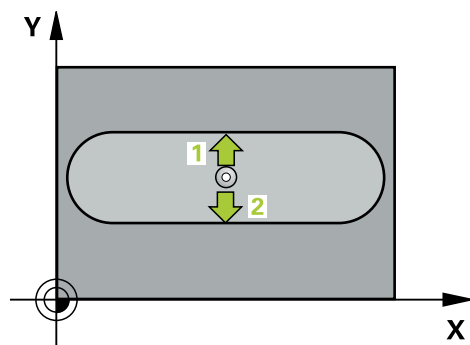

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在近軸移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 5 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設。(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 6 然後，控制器將實際值儲存在下列的Q參數中。
- 7 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q166	測量出的溝槽寬度之實際值
Q157	中心線的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！



如果溝槽寬度與設定淨空並不允許預先定位在接觸點附近，控制器皆會由溝槽中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到兩個測量點之間的淨空高度。有碰撞的危險！

- ▶ 為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入溝槽寬度之**較低**估計值。
- ▶ 在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

循環程式參數

說明圖

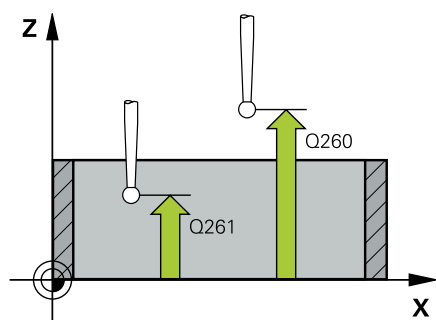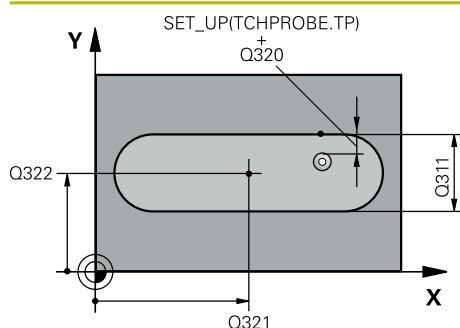

參數

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上溝槽之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q322 第二軸中心?

在工作平面的次要軸的溝槽中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q311 槽寬?

溝槽寬度，無關於其在工作平面上的位置。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q272 量測軸 (1=1st / 2=2nd)?

要執行測量之工作平面上的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

輸入：1, 2

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303=1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303=0**，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q405 新工件座標?

測量軸向的座標，其中控制器將設定所計算的溝槽中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：0, 1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

說明圖

參數

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工作件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 408 SLOT CENTER REF PT ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q311=+25	;SLOT WIDTH ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+10	;NUMBER IN TABLE ~
Q405=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.3 循環程式409 RIDGE CENTER REF PT

ISO 程式編輯

G409

應用

接觸式探針循環程式**409**找出脊背的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。




取代循環程式**409 RIDGE CENTER REF PT**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1404 探測溝槽/脊部**。

相關主題

- 循環程式**1404 探測溝槽/脊部**

進一步資訊: "循環程式1404 探測溝槽/脊部", 270 頁碼

循環程式執行

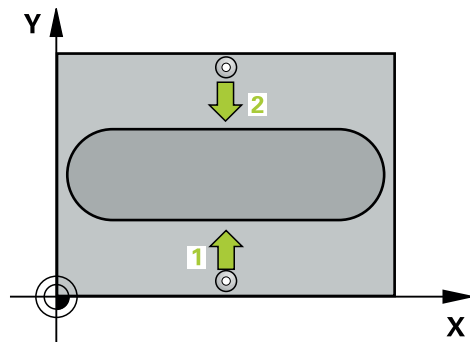

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針以淨空高度移動到下一個接觸點**2**，並探測之。
- 4 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 5 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設。
- 6 然後，控制器將實際值儲存在下列的Q參數中。
- 7 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q166	測量出的背脊寬度之實際值
Q157	中心線的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！


為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入背部寬度之**較高**估計值。

- ▶ 在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

循環程式參數

說明圖

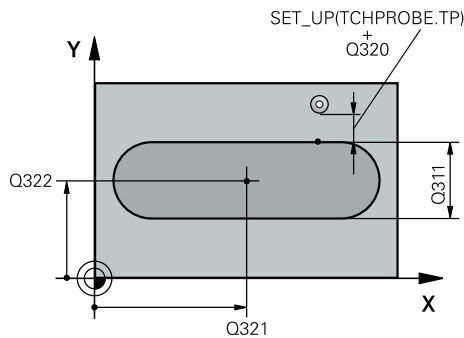

參數

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上脊背之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q322 第二軸中心?

工作平面之次要軸向上脊背之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q311 脊部寬度?

脊背寬度，無關於其在工作平面上的位置。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q272 量測軸 (1=1st / 2=2nd)?

要執行測量之工作平面上的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

輸入：1, 2

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?


接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

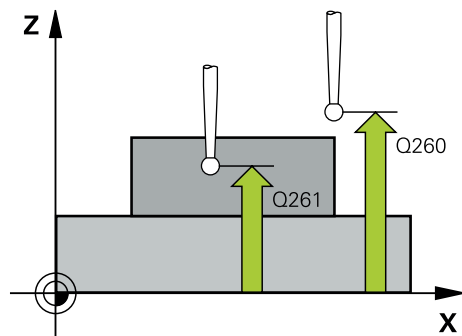

說明圖

參數

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303=1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303=0**，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q405 新工件座標?

測量軸向的座標，其中控制器將設定所計算的脊背中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：0, 1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

說明圖

參數

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 409 RIDGE CENTER REF PT ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q311=+25	;RIDGE WIDTH ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q305=+10	;NUMBER IN TABLE ~
Q405=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.4 循環程式410DATUM INSIDE RECTAN.


ISO 程式編輯

G410

應用

接觸式探針循環程式**410**找出矩形口袋的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。

循環程式執行

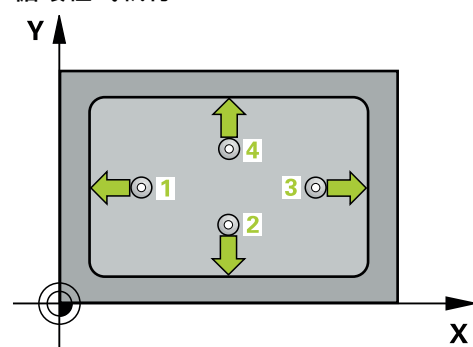

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在近軸移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 6 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 7 然後，控制器將實際值儲存在下列的**Q**參數中。
- 8 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中決定接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上側邊長度的實際值
Q155	次要軸向上側邊長度的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！



如果口袋的尺寸與設定淨空並不允許預先定位在接觸點附近，控制器皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。有碰撞的危險！

- ▶ 為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入第一與第二側面長度的**較低估計**。
- ▶ 在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

循環程式參數

說明圖

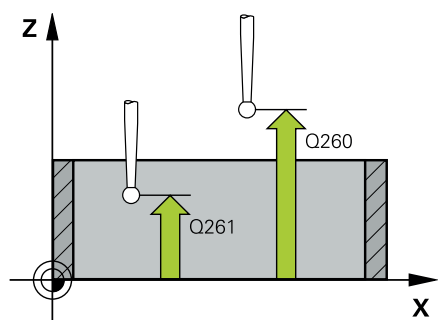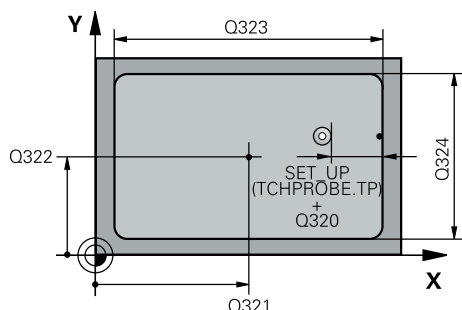

Parameter

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上口袋之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q322 第二軸中心?

在工作平面的次要軸向的口袋中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q323 第一邊的長度?

口袋長度，平行於工作平面的主要軸向。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q324 第二邊的寬度?

口袋長度，其平行於工作平面之次要軸向。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若Q303=1，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若Q303=0，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標?

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的口袋中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

說明圖	Parameter
	Q332 次要軸上新的工件座標? 次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的口袋中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q303 傳送量測值 (0,1)? 定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中： -1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼 0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。 1：將所計算的預設寫入預設資料表。 輸入：-1、0、+1
	Q381 探針在TS軸? (0/1) 定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設： 0：不要設定接觸式探針軸向上的預設 1：設定接觸式探針軸向上的預設 輸入：0, 1

說明圖

Parameter

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 CYCL DEF 410 DATUM INSIDE RECTAN. ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q323=+60	;FIRST SIDE LENGTH ~
Q324=+20	;2ND SIDE LENGTH ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+10	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.5 循環程式411DATUM OUTS. RECTAN.


ISO 程式編輯

G411

應用

接觸式探針循環程式**411**找出矩形立柱的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。

循環程式執行

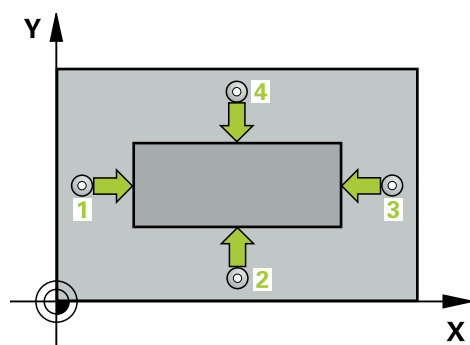

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在近軸移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 6 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 7 然後，控制器將實際值儲存在下列的**Q**參數中。
- 8 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中決定接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上側邊長度的實際值
Q155	次要軸向上側邊長度的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！



為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入第一與第二側面長度的**較高**估計。

- ▶ 在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

循環程式參數

說明圖

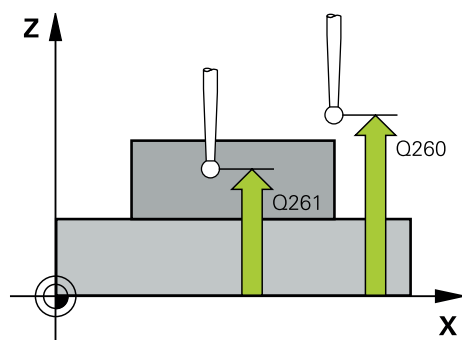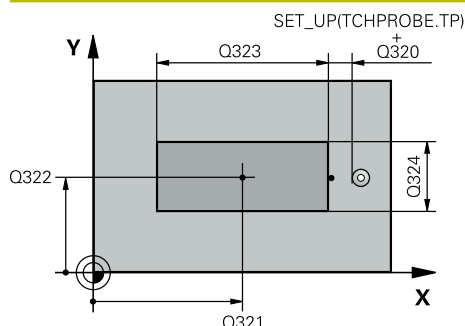

參數

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q322 第二軸中心?

在工作平面的次要軸向的立柱中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q323 第一邊的長度?

立柱長度，平行於工作平面的主要軸。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q324 第二邊的寬度?

立柱長度，平行於工作平面的次要軸。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303=1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303=0**，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標?

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的立柱中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標?

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的立柱中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

說明圖	參數
	Q381 探針在TS軸? (0/1) 定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設： 0：不要設定接觸式探針軸向上的預設 1：設定接觸式探針軸向上的預設 輸入：0, 1
	Q382 探針TS軸: 第一軸座標? 工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q383 探針TS軸: 第二軸座標? 工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q384 探針TS軸: 第三軸座標? 接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q333 TS軸上新的工件座標? 接觸式探針軸向上的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 411 DATUM OUTS. RECTAN. ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q323=+60	;FIRST SIDE LENGTH ~
Q324=+20	;2ND SIDE LENGTH ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.6 循環程式412 DATUM INSIDE CIRCLE

ISO 程式編輯

G412

應用

接觸式探針循環程式**412**找出圓形口袋(鑽孔)的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。


i 取代循環程式**412 DATUM INSIDE CIRCLE**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1401 CIRCLE PROBING**。

相關主題

■ 循環程式**1401 CIRCLE PROBING**

進一步資訊: "循環程式1401 CIRCLE PROBING", 261 頁碼

循環程式執行

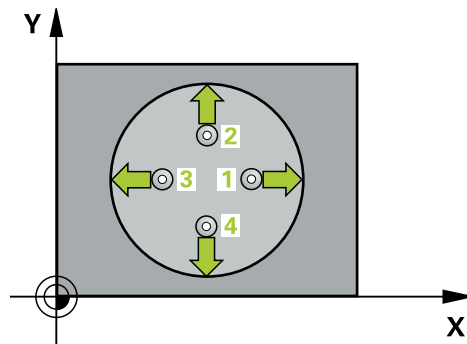

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。控制器由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或線性淨空高度上在一圓弧上移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 6 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 7 然後，控制器將實際值儲存在下列的**Q**參數中。
- 8 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！

如果口袋的尺寸與設定淨空並不允許預先定位在接觸點附近，控制器皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。有碰撞的危險！

- ▶ 口袋/鑽孔內必須無材料
- ▶ 為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入口袋(或鑽孔)之標稱直徑較低估計。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項


- 步進角度**Q247**愈小，控制器計算預設的準確性愈低。最小輸入值：5°



程式編輯步進角度小於90°

循環程式參數

說明圖

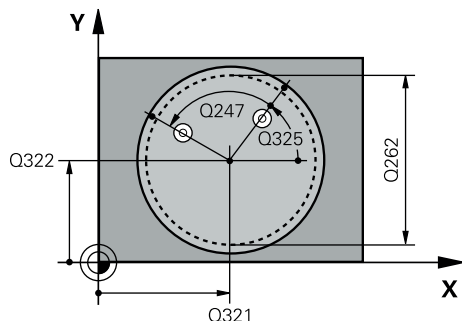

參數

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上口袋之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q322 第二軸中心?

在工作平面的次要軸向的口袋中心。如果程式編輯Q322 = 0，控制器將鑽孔中心點對準正Y軸。如果您程式編輯Q322不等於零，則控制器校準鑽孔中心點到標稱位置。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

圓形口袋(或鑽孔)之大約直徑。輸入最有可能過小而非過大的數值。

輸入：0...99999.9999

Q325 起始角?

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q247 中間級的步階角度

兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向(負值=順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於90度。該值具有增量效果。

輸入：-120...+120

Q261 探針軸上的量測高度?


將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

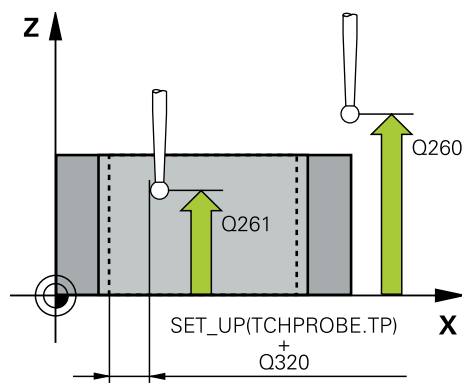

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303=1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303=0**，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標?

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的口袋中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標?

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的口袋中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

說明圖	參數
	Q333 TS軸上新的工件座標? 接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q423 平面內探測點的數量 (4/3) ? 定義控制器是否將使用三或四個接觸點來量測該圓： 3：使用三個量測點 4：使用四個量測點(預設設定) 輸入：3, 4
	Q365 進給的類別? 直線=0/圓弧=1 指定若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301 = 1) · 刀具在量測點之間移動所要使用的路徑功能。 0：在加工操作之間一直線上移動 1：沿著加工操作之間該間距圓直徑上一圓弧移動 輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 412 DATUM INSIDE CIRCLE ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+75	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q247=+60	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+12	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q365=+1	;TYPE OF TRAVERSE

8.4.7 循環程式413 DATUM OUTSIDE CIRCLE

ISO 程式編輯

G413

應用

接觸式探針循環程式**413**找出圓形立柱的中心，並將此位置定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。




取代循環程式**413 DATUM OUTSIDE CIRCLE**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1401 CIRCLE PROBING**。

相關主題

■ 循環程式1401 CIRCLE PROBING

進一步資訊: "循環程式1401 CIRCLE PROBING", 261 頁碼

循環程式執行

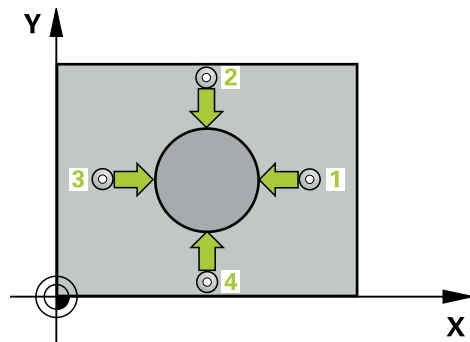

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。控制器由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 6 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已計算的預設，請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼
- 7 然後，控制器將實際值儲存在下列的Q參數中。
- 8 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	主要軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！

為了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入立柱標稱直徑之**較高**估計值。

- ▶ 在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。


- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。
- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 步進角度**Q247**愈小，控制器計算預設的準確性愈低。最小輸入值：5°



程式編輯步進角度小於90°

循環程式參數

說明圖

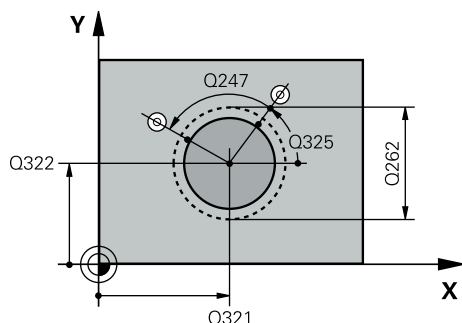

參數

Q321 第一軸中心?

工作平面之主要軸向上立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q322 第二軸中心?

在工作平面的次要軸向上的立柱中心。如果程式編輯**Q322** = 0，控制器將鑽孔中心點對準正Y軸。如果您程式編輯**Q322**不等於零，則控制器校準鑽孔中心點到標稱位置。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。

輸入：0...99999.9999

Q325 起始角?


工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q247 中間級的步階角度

兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向(負值=順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於90度。該值具有增量效果。

輸入：-120...+120

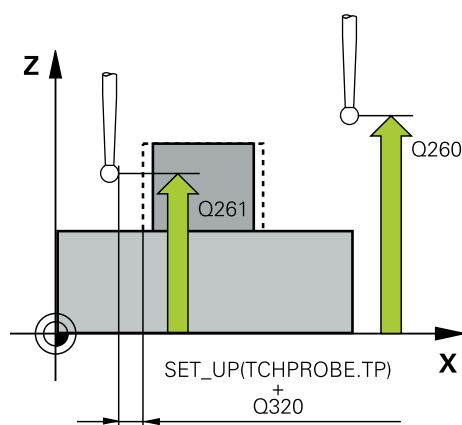**Q261 探針軸上的量測高度?**

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET_UP**欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或**PREDEF**

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或**PREDEF**

說明圖

參數

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303=1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303=0**，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標?

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的立柱中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標?

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的立柱中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

說明圖

參數

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q423 平面內探測點的數量 (4/3) ?

定義控制器是否將使用三或四個接觸點來量測該圓：

3：使用三個量測點

4：使用4個量測點(預設設定)

輸入：3, 4

Q365 進給的類別? 直線=0/圓弧=1

指定若已經啟動「行進至淨空高度」(**Q301 = 1**)，刀具在量測點之間移動所要使用的路徑功能。

0：在加工操作之間一直線上移動

1：沿著加工操作之間該間距圓直徑上一圓弧移動

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE ~	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+75	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q247=+60	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+15	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q365=+1	;TYPE OF TRAVERSE

8.4.8 循環程式414DATUM OUTSIDE CORNER

ISO 程式編輯

G414

應用

接觸式探針循環程式**414**找出兩條線的交集，並將其定義為預設。如果需要的話，控制器亦將交叉點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。




取代循環程式**414 DATUM OUTSIDE CORNER**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1416 交點探測**。

相關主題

- 循環程式**1416 交點探測**

進一步資訊: "循環程式1416交點探測", 177 頁碼

循環程式執行

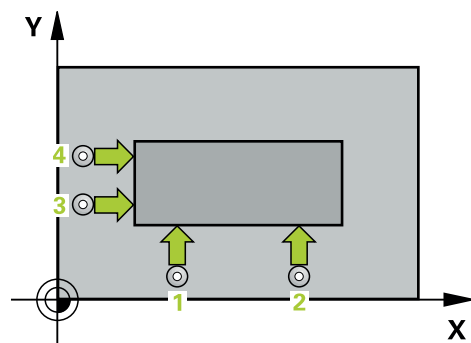

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。控制器由第三測量點自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針移動至下一個接觸點 **2**並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 6 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 7 然後控制器將已計算轉角的座標儲存在下列的**Q**參數中。
- 8 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中決定接觸式探針軸向上的預設。



控制器永遠在工作平面之次要軸向的方向上測量第一條線。

**Q參數
號碼**

意義

Q151


參考軸向上彎角的實際值

Q152

次要軸向上彎角的實際值

轉角的定義

藉由定義量測點1及3之位置，您亦可決定控制器設定該預設之轉角(請參考下圖及下方資料表)。

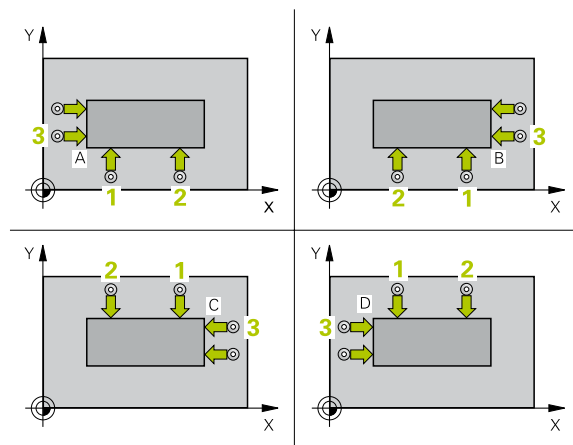

彎角	X座標	Y座標
A	點1大於點3	點1小於點3
B	點1小於點3	點1小於點3
C	點1小於點3	點1大於點3
D	點1大於點3	點1大於點3

備註**注意事項****碰撞的危險！**

執行接觸式探針循環程式400至499時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式7 DATUM SHIFT、循環程式8 MIRROR IMAGE、循環程式10 ROTATION、循環程式11 SCALING以及循環程式26 AXIS-SPEC. SCALING。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

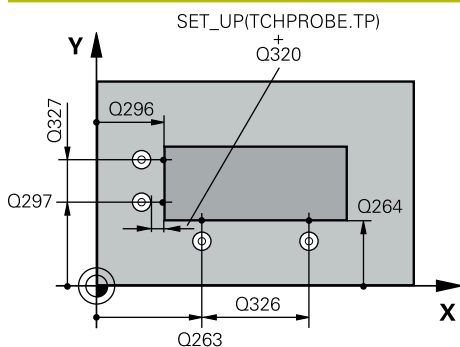

參數

Q263 第一軸上的第一量測點？

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點？

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q326 第一軸的間隔？

工作平面之主要軸向上第一及第二測量點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q296 第一軸上的第三量測點？

工作平面之主要軸向上第三接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q297 第二軸上的第三量測點？

工作平面之次要軸向上第三接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q327 第二軸的間隔？

工作平面之次要軸向上第三及第四測量點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度？


將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

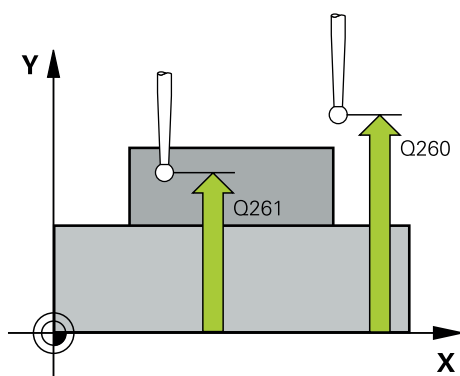

說明圖

參數

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q304 執行基本旋轉(0/1)?

定義控制器是否將利用基本旋轉來補償工件未校準：

0：無基本旋轉

1: 基本旋轉

輸入：0, 1

Q305 在表內的號碼?

指示預設座標資料表或工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該轉角座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表：

若Q303 = 1，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若Q303 = 0，則控制器將資料寫入工件原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標?

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的轉角。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標?

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的轉角。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

說明圖

參數

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381** = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381** = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若**Q381** = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向上的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 414 DATUM OUTSIDE CORNER ~	
Q263=+37	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+7	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q326=+50	;SPACING IN 1ST AXIS ~
Q296=+95	;3RD PNT IN 1ST AXIS ~
Q297=+25	;3RD PNT IN 2ND AXIS ~
Q327=+45	;SPACING IN 2ND AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q304=+0	;BASIC ROTATION ~
Q305=+7	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.9 循環程式415 DATUM INSIDE CORNER

ISO 程式編輯

G415

應用

接觸式探針循環程式**415**找出兩條線的交集，並將其定義為預設。如果需要的話，控制器亦將交叉點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。




取代循環程式**415 DATUM INSIDE CORNER**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1416 交點探測**。

相關主題

- 循環程式**1416 交點探測**

進一步資訊: "循環程式1416交點探測", 177 頁碼

循環程式執行

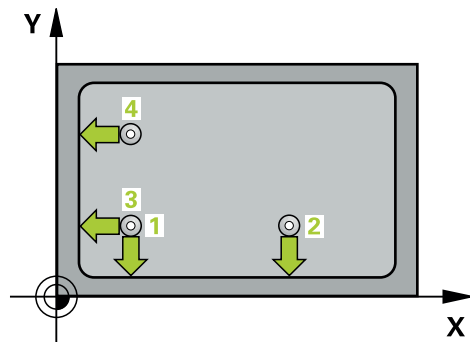

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。探測方向可由您用以識別彎角的編號來取得。
- 3 接觸式探針移動至下一個接觸點**2**；控制器在次要軸上將接觸式探針偏移設定淨空 $Q320 + SET_UP + \text{球尖半徑}$ 的量，然後執行第二探測操作
- 4 控制器將接觸式探針定位在接觸點**3**上(與第一接觸點相同的定位邏輯)，並在此執行探測操作
- 5 然後接觸式探針移動至接觸點**4**；控制器在主要軸上將接觸式探針偏移設定淨空 $Q320 + SET_UP + \text{球尖半徑}$ 的量，然後執行第四探測操作
- 6 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 7 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，請參閱(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 8 然後控制器將已計算轉角的座標儲存在下列的Q參數中。
- 9 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中決定接觸式探針軸向上的預設。



控制器永遠在工作平面之次要軸向的方向上測量第一條線。

Q參數號碼	意義
Q151	參考軸向上彎角的實際值
Q152	次要軸向上彎角的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

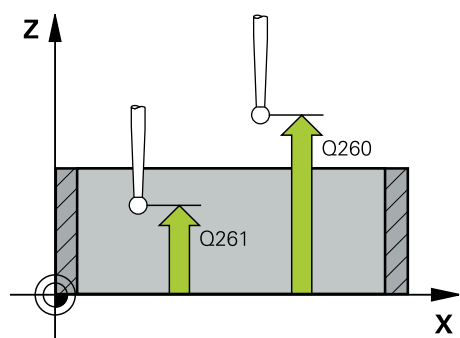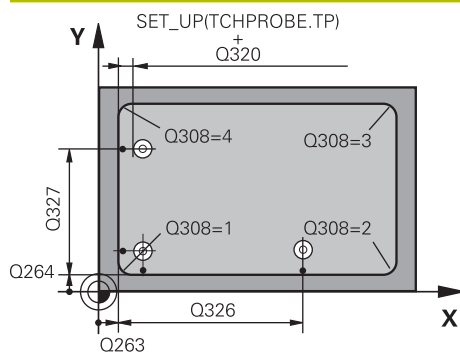

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上轉角之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上轉角之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q326 第一軸的間隔?

工作平面之主要軸向上第一轉角與第二測量點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q327 第二軸的間隔?

工作平面之次要軸向上轉角與第四測量點之間的距離。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999

Q308 轉角? (1/2/3/4)

識別其中控制器將設定預設的轉角數。

輸入：1、2、3、4

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q304 執行基本旋轉(0/1)?

定義控制器是否將利用基本旋轉來補償工件未校準：

0：無基本旋轉

1：基本旋轉

輸入：0, 1

Q305 在表內的號碼?

指示預設座標資料表或工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該轉角座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表：

說明圖

參數

若 **Q303 = 1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若 **Q303 = 0**，則控制器將資料寫入工件原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標？

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的轉角。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標？

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的轉角。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱 "應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標？

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若 **Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標？

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若 **Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標？

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若 **Q381 = 1**時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標？

接觸式探針軸向上的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 415 DATUM INSIDE CORNER ~	
Q263=+37	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+7	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q326=+50	;SPACING IN 1ST AXIS ~
Q327=+45	;SPACING IN 2ND AXIS ~
Q308=+1	;CORNER ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q304=+0	;BASIC ROTATION ~
Q305=+7	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM

8.4.10 循環程式416DATUM CIRCLE CENTER


ISO 程式編輯

G416

應用

接觸式探針循環程式**416**利用測量三個鑽孔，找出一栓孔圓形的中心，並將其所決定的中心定義為預設。如果需要的話，控制器亦將中央點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。

循環程式執行

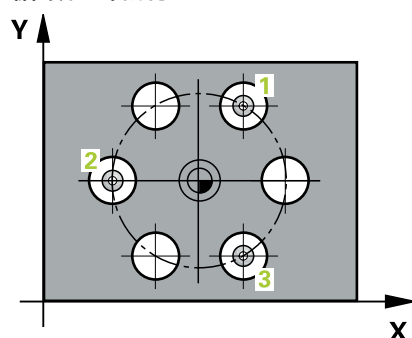

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位在第一鑽孔**1**的進入中心。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第一鑽孔中心點。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置**2**。
- 4 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第二鑽孔中心點。
- 5 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第三鑽孔之中心的位置**3**。
- 6 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第三鑽孔中心點。
- 7 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 8 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 9 然後，控制器將實際值儲存在下列的Q參數中。
- 10 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	栓孔圓形直徑之實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

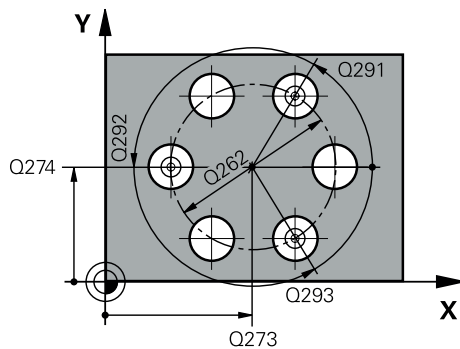

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上的栓孔圓心(標稱值)。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

工作平面之次要軸向上的栓孔圓心(標稱值)。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

輸入大約的栓孔圓形直徑。鑽孔直徑愈小，標稱直徑的準確度要更高。

輸入：0...99999.9999

Q291 第一孔的極座標角度?

工作平面上第一鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q292 第二孔的極座標角度?

工作平面上第二鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q293 第三孔的極座標角度?

工作平面上第三鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或 PREDEF

Q305 在表內的號碼?

輸入來自預設座標資料表 / 工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該中心座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若Q303=1，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若Q303=0，則控制器描述原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

說明圖

參數

Q331 參考軸上新的工作座標？

主要軸的座標，其中控制器將設定所計算的栓孔中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標？

次要軸的座標，其中控制器將設定所計算的栓孔中心。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

Q382 探針TS軸: 第一軸座標？

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標？

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標？

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標？

接觸式探針軸向上的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320新增至SET_UP (接觸式探針表)，並且只有當在接觸式探針軸向內探測到預設時才會生效。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

範例

11 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+90	;NOMINAL DIAMETER ~
Q291=+34	;ANGLE OF 1ST HOLE ~
Q292=+70	;ANGLE OF 2ND HOLE ~
Q293=+210	;ANGLE OF 3RD HOLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q305=+12	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+1	;DATUM ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE

8.4.11 循環程式417 DATUM IN TS AXIS

ISO 程式編輯

G417

應用

接觸式探針循環程式**417**測量在接觸式探針軸向上任何座標，並將其定義為預設。如果需要的話，控制器亦將量測的座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。


i 取代循環程式**417 DATUM IN TS AXIS**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1400 位置探索**。

相關主題

■ 循環程式**1400 位置探索**

進一步資訊: "循環程式1400 POSITION PROBING", 258 頁碼

循環程式執行

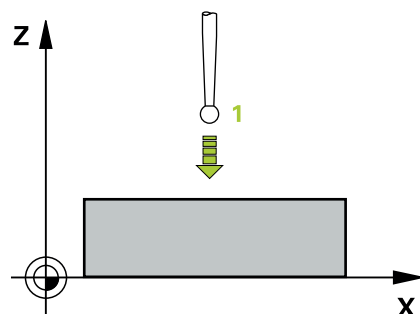

- 1 在定位邏輯之後，控制器將接觸式探針定位至編寫的接觸點**1**。在此處理中，控制器將接觸式探針往接觸式探針軸正方向偏移設定淨空。

進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼

- 2 然後，接觸式探針在其本身的軸向上移動到輸入做為接觸點**1**的座標，並以一簡單探測移動來測量實際的位置
- 3 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 4 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 5 然後，控制器將實際值儲存在下列的Q參數中。

Q參數
號碼

意義

Q160

測量點之實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器設定預設在此軸向上。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

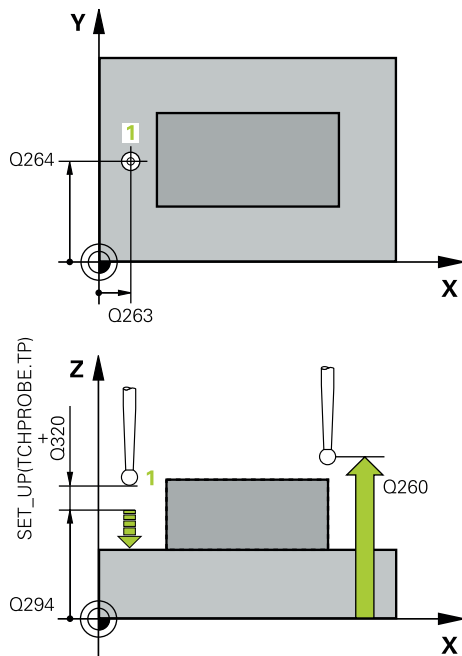

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q294 第三軸上的第一量測點?

接觸式探針軸向上第一接觸點的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET_UP**欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q305 在表內的號碼?

指示預設座標資料表或工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該座標。根據**Q303**，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

若**Q303 = 1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若**Q303 = 0**，則控制器將資料寫入工件原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱"應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

範例

11 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS ~	
Q263=+25	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+25	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q294=+25	;1ST POINT 3RD AXIS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE ~
Q333=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER

8.4.12 循環程式418DATUM FROM 4 HOLES


ISO 程式編輯

G418

應用

接觸式探針循環程式**418**計算連接對角鑽孔中心點的直線之交點，並將預設設定在交點上。如果需要的話，控制器亦將交叉點座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。

循環程式執行

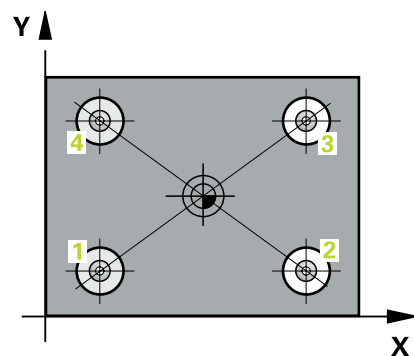

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位在第一鑽孔**1**的中心。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第一鑽孔中心點。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置**2**。
- 4 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第二鑽孔中心點。
- 5 控制器針對鑽孔**3**和**4**重覆此步驟。
- 6 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 7 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理已確定的預設，(請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼)
- 8 控制器計算預設做為連接了鑽孔中心**1/3**及**2/4**之直線之交點，並儲存實際數值到下列的Q參數中。
- 9 如果需要的話，控制器後續即在一獨立探測操作中測量接觸式探針軸向上的預設。

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上交點的實際值
Q152	次要軸向上交點的實際值

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

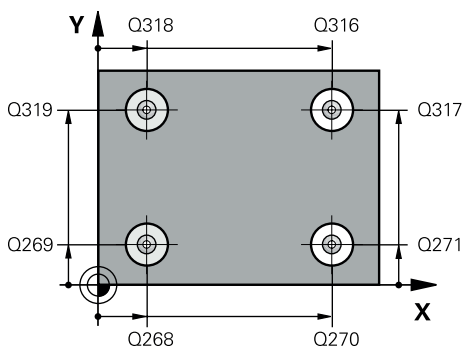

參數

Q268 第一孔：第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第一鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q269 第一孔：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第一鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q270 第二孔：第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第二鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q271 第二孔：第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第二鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q316 第三孔:第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第三鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q317 第三孔:第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第三鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q318 第四孔:第一軸的中心點？

工作平面之主要軸向上第四鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q319 第四孔:第二軸的中心點？

工作平面之次要軸向上第四鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度？

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999


Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q305 在表內的號碼？

指示預設座標資料表或工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存連接線交點的座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

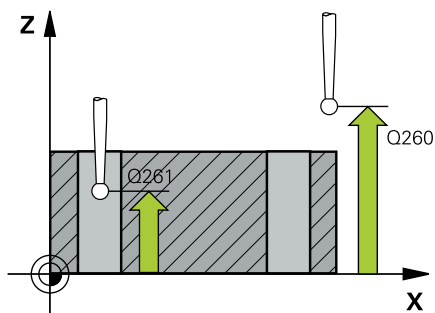

說明圖

參數

若 **Q303 = 1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若 **Q303 = 0**，則控制器將資料寫入工件原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q331 參考軸上新的工作座標？

主要軸向的座標，其中控制器將設定連接線的交點。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q332 次要軸上新的工件座標？

次要軸向的座標，其中控制器將設定連接線的交點。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+9999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱 "應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

Q381 探針在TS軸? (0/1)

定義控制器是否亦將設定接觸式探針軸向上的預設：

0：不要設定接觸式探針軸向上的預設

1：設定接觸式探針軸向上的預設

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q382 探針TS軸: 第一軸座標?

工作平面之主要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q383 探針TS軸: 第二軸座標?

工作平面之次要軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q384 探針TS軸: 第三軸座標?

接觸式探針軸向上的接觸點座標；預設將設定在接觸式探針軸向上的此點上。僅在若Q381 = 1時有效。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q333 TS軸上新的工件座標?

接觸式探針軸向的座標，其中控制器將設定預設。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TCH PROBE 418 DATUM FROM 4 HOLES ~	
Q268=+20	;1ST CENTER 1ST AXIS ~
Q269=+25	;1ST CENTER 2ND AXIS ~
Q270=+150	;2ND CENTER 1ST AXIS ~
Q271=+25	;2ND CENTER 2ND AXIS ~
Q316=+150	;3RD CENTER 1ST AXIS ~
Q317=+85	;3RD CENTER 2ND AXIS ~
Q318=+22	;4TH CENTER 1ST AXIS ~
Q319=+80	;4TH CENTER 2ND AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q305=+12	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+0	;DATUM

8.4.13 循環程式419 DATUM IN ONE AXIS

ISO 程式編輯

G419

應用

接觸式探針循環程式**419**測量在可選取軸向上任何座標，並將其定義為預設。如果需要的话，控制器亦將量測的座標寫入工件原點資料表或預設座標資料表。



取代循環程式**419 DATUM IN ONE AXIS**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1400 位置探索**。

相關主題

- 循環程式**1400 位置探索**

進一步資訊: "循環程式1400 POSITION PROBING", 258 頁碼

循環程式執行

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後，接觸式探針移動到程式編輯的測量高度，並以一簡單探測移動來測量實際位置。
- 3 控制器將接觸式探針退回到淨空高度。
- 4 根據循環程式參數**Q303**和**Q305**，控制器處理所計算的預設，請參閱請參閱 "用於預設設定的接觸式探針循環程式408至419之基本原理", 197 頁碼

備註

注意事項

碰撞的危險！

執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！


- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若要在預設座標資料表內儲存許多軸的預設，可在一系列內多次使用循環程式**419**。不過，也必須在每次執行循環程式**419**之後重新啟動預設座標資料表。若使用預設**0**當成現用預設，則不需要此處理。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

說明圖

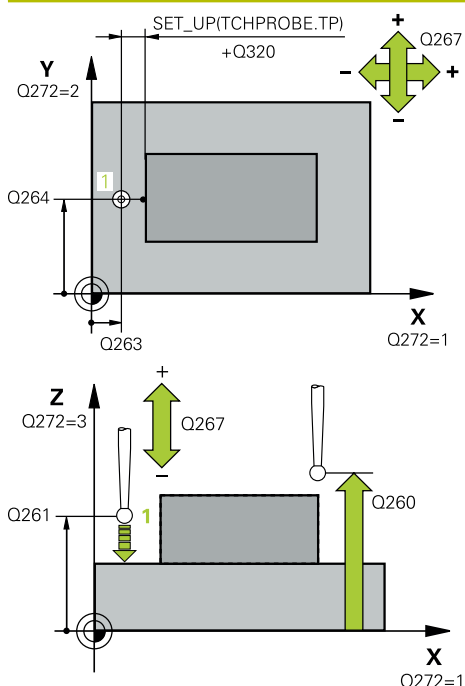

參數

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET UP**欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

將進行測量的軸向：

- 1：主要軸 = 量測軸
- 2：次要軸 = 量測軸
- 3：接觸式探針軸 = 量測軸

軸向指定

啟動 接觸式探針軸向： Q272 = 3	對應主要軸： Q272 = 1	對應次要軸： Q272 = 2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

輸入：1、2、3

接觸式探針將接近工件的方向：

- 1：負行進方向
+1：正行進方向

輸入：-1, +1

指示預設座標資料表或工件原點資料表中的列數，其中控制器儲存該座標。根據Q303，控制器將輸入寫入預設座標資料表或工件原點資料表。

說明圖

參數

若 **Q303 = 1**，則控制器將資料寫入預設座標資料表。

若 **Q303 = 0**，則控制器將資料寫入工件原點資料表。工件原點不會自動啟動。

進一步資訊: "儲存所計算出的工件原點", 197 頁碼

輸入：0...99999

Q333 新工件座標?

控制器將設定預設的座標。預設設定 = 0。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q303 傳送量測值 (0,1)?

定義所計算的預設要儲存在工件原點表或在預設資料表中：

-1：請勿使用。當已載入舊NC程式時由控制器輸入請參閱 "應用", 197 頁碼

0：將所計算的預設寫入現用工件原點表。參考系統為啟動工件座標系統。

1：將所計算的預設寫入預設資料表。

輸入：-1、0、+1

範例

11 TCH PROBE 419 DATUM IN ONE AXIS ~	
Q263=+25	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+25	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q261=+25	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q267=+1	;TRAVERSE DIRECTION ~
Q305=+0	;NUMBER IN TABLE ~
Q333=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER

8.4.14 循環程式1400 POSITION PROBING

ISO 程式編輯

G1400


應用

接觸式探針循環程式**1400**量測可選擇軸上任何位置。可將結果套用至預設資料表的現用列內。

在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

循環程式執行

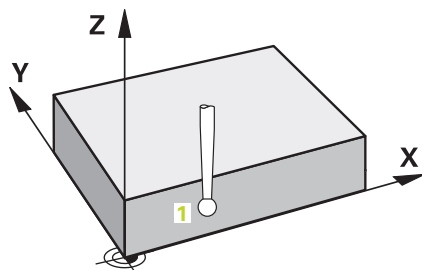

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。

進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼

- 2 然後控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 4 控制器將量測位置儲存在下列**Q**參數內。如果**Q1120 TRANSFER POSITION**已用值**1**定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測位置1
Q980至Q982	來自第一接觸點的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與 441 FAST PROBING 循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態 3 。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式 1493 EXTRUSION PROBING ： 從第一接觸點開始的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。





- 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

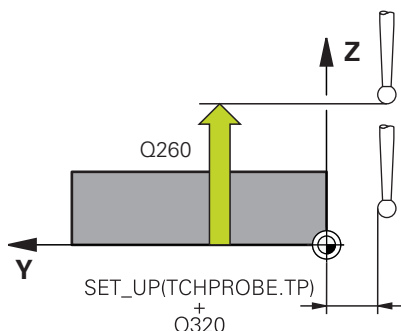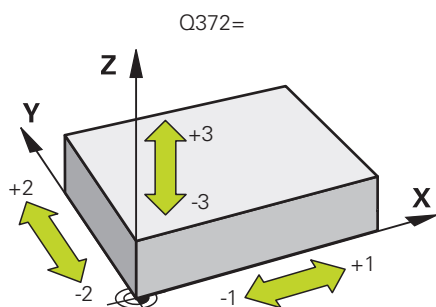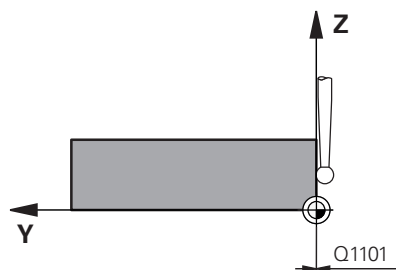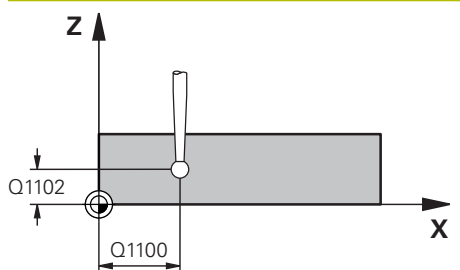

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置?

工作平面的主要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?, -, + 或@

- **?**：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- **-, +**：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- **@**：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置?

工作平面的次要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q372 探測方向(-3至+3) ?

軸定義探測方向。代數符號讓您定義控制器是往正方向還是負方向移動。

輸入：-3、-2、-1、+1、+2、+3

O320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

參數

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0、1、2：在接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**。

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1400 POSITION PROBING ~	
Q1100=+25	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q372=+0	;PROBING DIRECTION ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.15 循環程式1401 CIRCLE PROBING

ISO 程式編輯

G1401


應用

接觸式探針循環程式**1401**決定圓形口袋或圓形立柱的中心點。可將結果傳輸至預設資料表的現用列內。

在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

循環程式執行

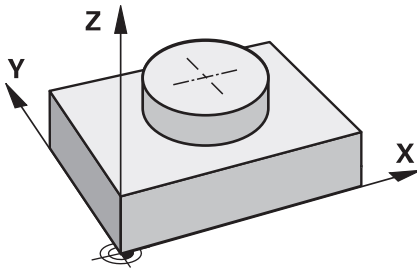

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 4 控制器將接觸式探針定位至下一個接觸點。
- 5 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並量測下一個接觸點。
- 6 根據**Q423 NO. OF PROBE POINTS**的定義，自行重複步驟3至5。
- 7 控制器將接觸式探針退回到淨空高度**Q260**。
- 8 控制器將量測位置儲存在下列**Q**參數內。如果**Q1120 TRANSFER POSITION**已用值**1**定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測圓心點
Q966	量測的直徑
Q980至Q982	圓心的量測偏差
Q996	直徑的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從第一圓心開始的最大偏差
Q973	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 從直徑1開始的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。




- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

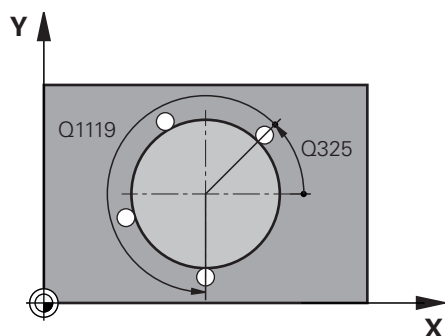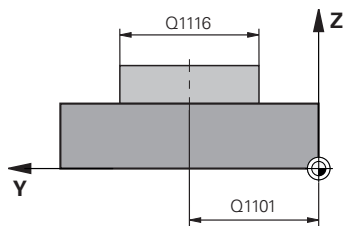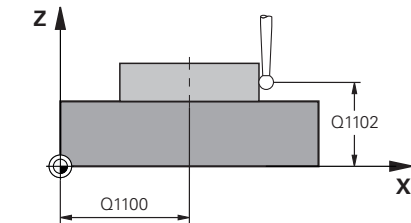

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或輸入?、+、-或@：

- "?..."：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- "...-...+..."：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- "...@..."：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1116 第一位置的直徑？

第一鑽孔或第一立柱的直徑

輸入：0...9999.9999 或選擇性輸入：

- "...-...+..."：公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q1115 幾何類型(0/1)？

要探測的物體類型：

0：鑽孔

1：立柱

輸入：0, 1

Q423 探針數量？

直徑上接觸點的數量

輸入：3、4、5、6、7、8

Q325 起始角？

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。


輸入：-360.000...+360.000

Q1119 圓弧角度長度？

其中接觸點分佈的角度範圍。

輸入：-359.999...+360.000

說明圖

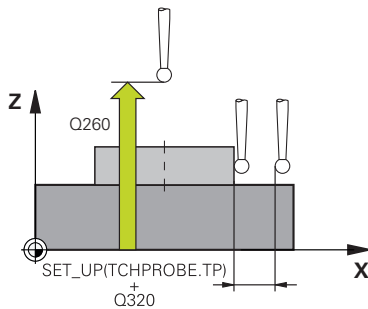

參數

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為

-1：不移動至淨空高度。

0、1：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1401 CIRCLE PROBING ~	
Q1100=+25	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS1116=+10	;DIAMETER 1 ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q423=+3	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.16 循環程式1402 SPHERE PROBING


ISO 程式編輯

G1402

應用

接觸式探針循環程式**1402**決定球的中心點。可將結果套用至預設資料表的現用列內。

循環程式執行

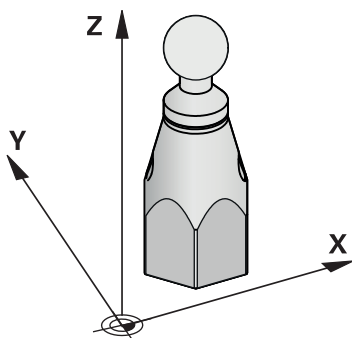

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。
- 3 若編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 4 控制器將接觸式探針定位至下一個接觸點。
- 5 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度**Q1102**，並量測下一個接觸點。
- 6 根據**Q423**「探針量測數」的定義，自行重複步驟3至5。
- 7 控制器往刀具軸將接觸式探針移動該設定淨空至球體之上位置。
- 8 接觸式探針移動至球心並探測另一個接觸點。
- 9 接觸式探針退回到淨空高度**Q260**。
- 10 控制器將量測位置儲存在下列**Q**參數內。如果**Q1120 TRANSFER POSITION**已用值**1**定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內的量測圓心
Q966	量測的直徑
Q980至Q982	圓心的量測偏差
Q996	直徑的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼

備註

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。



- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若之前已編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器將在循環程式**1402 SPHERE PROBING**執行期間忽略它。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

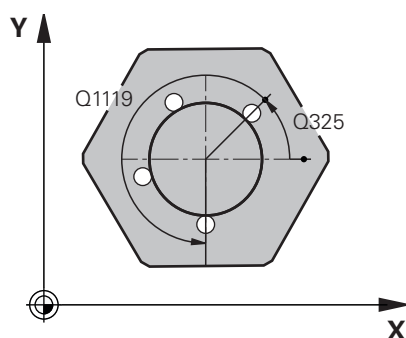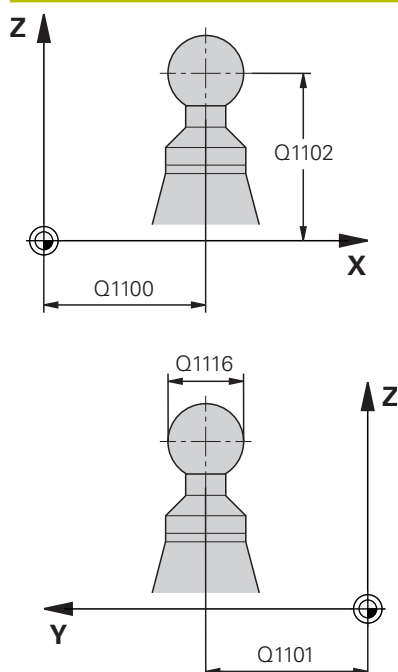

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或輸入?、+、-或@：

- "?...": 半自動模式，請參閱 122 頁碼
- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼
- "...@...": 實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1116 第一位置的直徑？

球體的直徑

輸入：0...9999.9999 或選擇性輸入(請參閱Q1100)

- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q423 探針數量？

直徑上接觸點的數量

輸入：3、4、5、6、7、8

Q325 起始角？

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q1119 圓弧角度長度？

其中接觸點分佈的角度範圍。

輸入：-359.999...+360.000

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

說明圖

參數

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為

-1：不移動至淨空高度。

0、1：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據球心的啟用預設修正。控制器利用中心的標稱與實際位置之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1402 SPHERE PROBING ~	
Q1100=+25	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
QS1116=+10	;DIAMETER 1 ~
Q423=+3	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q1119=+360	;ANGULAR LENGTH ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.17 循環程式1404 探測溝槽/脊部

ISO 程式編輯

G1404


應用

接觸式探針循環程式**1404**確定溝槽或脊部的寬度中心。控制器探測兩相對的探測點。控制器垂直探測受測物體的旋轉角度，即使受測物體已旋轉。可將結果套用至預設資料表的現用列內。

在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

循環程式執行

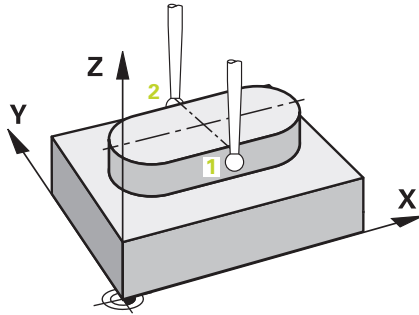

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度Q1102，並以來自接觸式探針表的探測速率F執行第一探測程序。
- 3 根據參數Q1115內選取的外型類型，控制器執行如下：
 溝槽Q1115=0：
 - 若用值0、1或2編寫CLEAR. HEIGHT MODE Q1125，則控制器以FMAX_PROBE將接觸式探針定位回 Q260 CLEARANCE HEIGHT.。
 脊部Q1115=1：
 - 除了Q1125，控制器在每次接觸點回到Q260 CLEARANCE HEIGHT之後，都以FMAX_PROBE定位接觸式探針。
- 4 接觸式探針移動到下一個接觸點2，並以探測速率F執行第二探測程序。
- 5 控制器將量測位置儲存在下列Q參數內。如果Q1120 TRANSFER POSITION已用值1定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內溝槽或脊部的量測中心
Q968	量測溝槽或脊部寬度
Q980至Q982	溝槽或脊部中心的量測偏差
Q998	溝槽寬度或脊部寬度的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 來自溝槽或脊背中心的最大偏差
Q975	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 根據溝槽寬度或脊部寬度的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。




- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

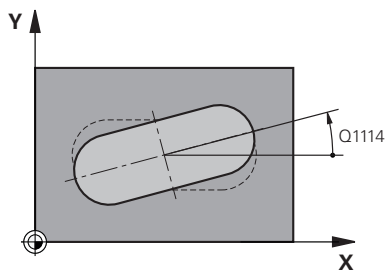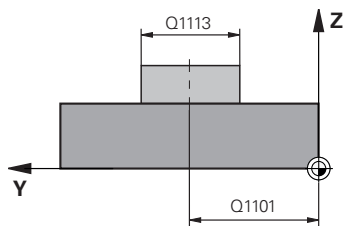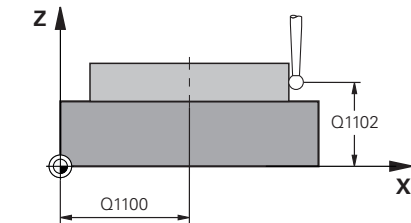

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或輸入?、+、-或@：

- "?..."：半自動模式，請參閱 122 頁碼
- "...-...+..."：公差的評估，請參閱 127 頁碼
- "...@..."：實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1113 溝槽/脊部的寬度？

溝槽或脊部的寬度，與加工平面的次要軸平行。該值具有增量效果。

輸入：0...9999.9999 或-或+：

- "...-...+..."：公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q1115 幾何類型(0/1)？

要探測的物體類型：

0：溝槽

1：脊部

輸入：0, 1

Q1114 旋轉角度？

哪個溝槽或脊部已旋轉的角度。旋轉中心就在Q1100和Q1101內。該值具有絕對效果。

輸入：0...359999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。


輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

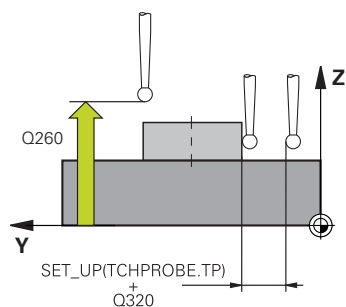

參數

Q1125 移動到淨空高度？

具有溝槽的接觸點間之定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0、1：在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

2：在每一接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於FMAX_PROBE。

只有用於Q1115=+1 (溝槽)時參數才會生效。

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據溝槽或脊部中心的啟用預設修正。控制器利用交點的標稱與實際位置之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1404 探測溝槽/脊部 ~	
Q1100=+25	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q1114=+0	;ANGLE OF ROTATION ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.18 循環程式1430 探測底切位置

ISO 程式編輯

G1430

應用


接觸式探針循環程式**1430**允許使用L形探針探測位置。控制器可因為探針的形狀來探測過切。可將探測程序結果套用至預設資料表的現用列內。

在主要軸和次要軸上，接觸式探針根據校準角度定向。在刀具軸上，接觸式探針根據編寫的主軸角度和校準角度定向。

在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

循環程式執行

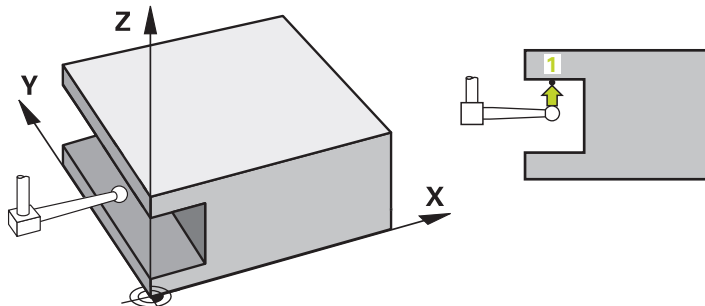

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
根據探測方向在加工平面內預先定位：
 - **Q372= +/-1**：主要軸內的預先定位在與標稱位置**Q1100**距離**Q1118 RADIAL APPROACH PATH**處。徑向靠近長度在與探測方向相反的方向上起作用。
 - **Q372= +/-2**：次要軸內的預先定位在與標稱位置**Q1101**距離**Q1118 RADIAL APPROACH PATH**處。徑向靠近長度在與探測方向相反的方向上起作用。
 - **Q372= +/-3**：主要軸和次要軸的預先定位取決於探針所在方向。預先定位在與標稱位置距離**Q1118 RADIAL APPROACH PATH**處。徑向靠近長度在與主軸角度**Q336**相反的方向上起作用。

進一步資訊："定位邏輯", 82 頁碼

- 2 然後控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度**Q1102**，並以來自接觸式探針表的探測速率**F**執行第一探測程序。探測進給速率必須與校準進給速率一致。
- 3 控制器在加工平面上以**FMAX_PROBE**將接觸式探針退回**Q1118 RADIAL APPROACH PATH**的量。
- 4 若用值0、1或2編寫**CLEAR. HEIGHT MODE Q1125**，則控制器以**FMAX_PROBE**將接觸式探針定位回淨空高度**Q260**。
- 5 控制器將量測位置儲存在下列Q參數內。如果**Q1120 TRANSFER POSITION**已用值1定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。

進一步資訊："接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、輔助軸與刀具軸內的量測位置
Q980至Q982	主要軸、輔助軸與刀具軸內位置的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 根據第一接觸點的標稱位置之最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！




當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

► 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 此循環程式不適用於L形探針。對於簡單探針，海德漢建議循環程式**1400 POSITION PROBING**。
進一步資訊: "循環程式1400 POSITION PROBING", 258 頁碼
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

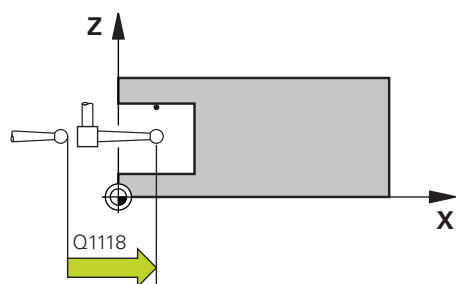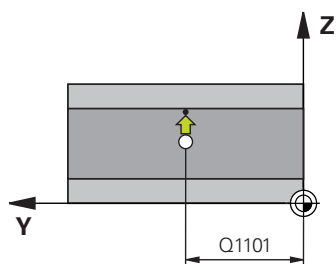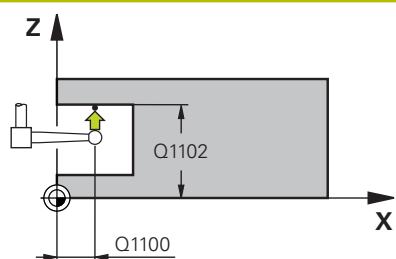

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置?

工作平面的主要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或?, -, + 或@

- ? : 半自動模式，請參閱 122 頁碼
- -, + : 公差之評估，請參閱 127 頁碼
- @ : 實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置?

工作平面的次要軸上第一接觸點之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱 Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置?

刀具軸內第一接觸點的絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 或選擇性輸入(請參閱 Q1100)

Q372 探測方向(-3至+3)?

軸定義探測方向。代數符號讓您定義控制器是往正方向還是負方向移動。

輸入：-3、-2、-1、+1、+2、+3

Q336 主軸定位角度?

控制器在探測程序前定位刀具的角度，此角度只在於刀具軸內探測期間生效(Q372 = +/- 3)。該值具有絕對效果。

輸入：0...360

Q1118 Distance of radial approach?

接觸式探針在加工平面中預先定位並在探測後退回到標稱位置之距離。

若 Q372 = +/-1 : 距離在與探測方向相反的方向內。


若 Q372 = +/-2 : 距離在與探測方向相反的方向內。

若 Q372 = +/-3 : 距離在與主軸角度 Q336 相反的方向內。

該值具有增量效果。

輸入：0...9999.9999

說明圖

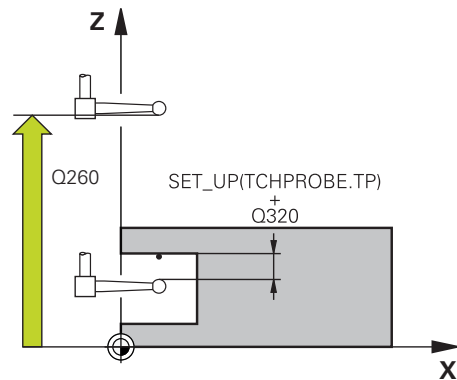

參數

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET_UP**欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或**PREDEF**

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或**PREDEF**

Q1125 移動到淨空高度？

接觸點之間的定位行為：

-1：不移動至淨空高度。

0、1、2：在接觸點之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**。

輸入：-1、0、+1、+2

Q309 反應公差誤差？

超出公差時的反應。

0：當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1：當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2：若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入：0、1、2

Q1120 轉換位置？

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0：無修正

1：根據第一接觸點來修正。控制器利用第一接觸點的標稱與實際位置間之偏移量來修正啟用預設。

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 1430 探測底切位置 ~	
Q1100=+10	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-15	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q372=+1	;PROBING DIRECTION ~
Q336=+0	;ANGLE OF SPINDLE ~
Q1118=+20	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.19 循環程式1434 探測溝槽/脊部底切

ISO 程式編輯

G1434

應用


接觸式探針循環程式**1434**用L形探針確定溝槽或脊部的中心和寬度。控制器可因為探針的形狀來探測過切。控制器探測兩相對的探測點。可將結果套用至預設資料表的現用列內。

控制器將接觸式探針定位到接觸式探針表的校準角度。

在此循環程式之前，編寫循環程式**1493 EXTRUSION PROBING**，則控制器在選定的方向並沿直線的定義長度處重複接觸點。

進一步資訊: "循環程式1493 EXTRUSION PROBING", 355 頁碼

循環程式執行

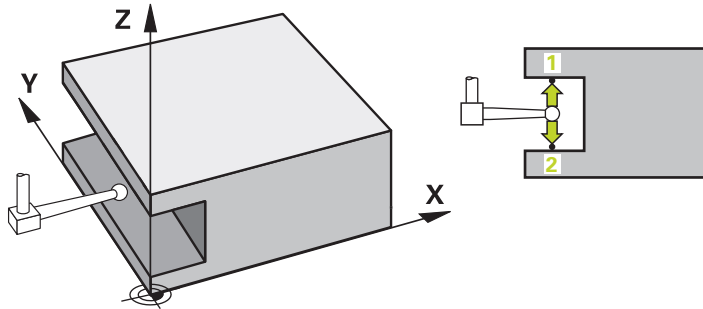

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
加工平面內的預先定位取決於物平面：
 - **Q1139=+1**：主要軸內的預先定位在與標稱位置Q1100距離Q1118 RADIAL APPROACH PATH處。徑向靠近長度Q1118的方向取決於代數符號。次要軸的預先定位等於標稱位置。
 - **Q1139=+2**：次要軸內的預先定位在與標稱位置Q1101距離Q1118 RADIAL APPROACH PATH處。徑向靠近長度Q1118的方向取決於代數符號。主要軸的預先定位等於標稱位置。
- 2 然後控制器將接觸式探針定位至所輸入的測量高度Q1102，並以來自接觸式探針表的探測速率F執行第一探測程序1。探測進給速率必須與校準進給速率一致。
- 3 控制器在加工平面上以FMAX_PROBE將接觸式探針退回Q1118 RADIAL APPROACH PATH的量。
- 4 控制器將接觸式探針定位至下一個接觸點2，並以探測速率F執行第二探測程序。
- 5 控制器在加工平面上以FMAX_PROBE將接觸式探針退回Q1118 RADIAL APPROACH PATH的量。
- 6 若用值0或1編寫參數CLEAR. HEIGHT MODE Q1125，則控制器以FMAX_PROBE將接觸式探針定位回淨空高度Q260。
- 7 控制器將量測位置儲存在下列Q參數內。如果Q1120 TRANSFER POSITION已用值1定義，則控制器將量測位置寫入至預設資料表的現用列。

進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

Q參數 號碼	意義
Q950至Q952	主要軸、次要軸與刀具軸內溝槽或脊部的量測中心
Q968	量測溝槽或脊部寬度
Q980至Q982	溝槽或脊部中心的量測偏差
Q998	溝槽寬度或脊部寬度的量測偏差
Q183	工件狀態 ■ -1 = 未定義 ■ 0 = 優良 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄 ■ 3 = 探針未移除。 只有在與441 FAST PROBING循環程式結合時，控制器才會顯示工件狀態3。 進一步資訊: "循環程式441 FAST PROBING", 352 頁碼
Q970	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 根據溝槽或脊部中心的量測偏差
Q975	若已編寫循環程式1493 EXTRUSION PROBING： 根據溝槽寬度或脊部寬度的最大偏差

備註

注意事項

碰撞的危險！






當執行接觸式探針循環程式**444**和**14xx**時，不必啟動以下座標轉換：循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**、循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**和**TRANS MIRROR**。有碰撞的危險。

- ▶ 在循環程式呼叫之前重設任何座標轉換。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若在徑向靠近長度**Q1118**內編寫，則代數符號無效。該行為與+0一致。
- 此循環程式適用於L形探針。對於簡單探針，海德漢建議循環程式**1404 探測溝槽/脊部**。
進一步資訊: "循環程式1404 探測溝槽/脊部", 270 頁碼
- 遵守接觸式探針循環程式**14xx**的基本原理。
進一步資訊: "接觸式探針循環程式14xx之基本原理", 120 頁碼

循環程式參數

說明圖

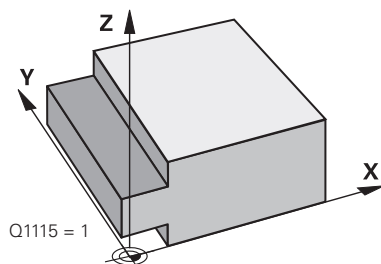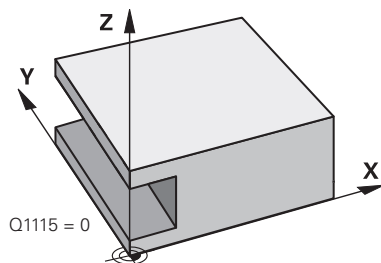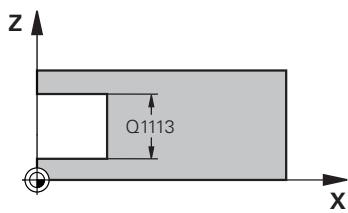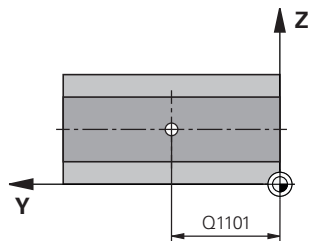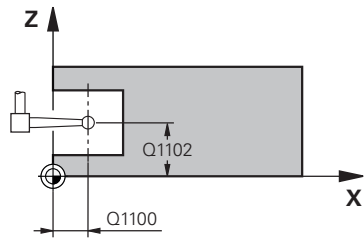

參數

Q1100 參考軸的第一標稱位置？

工作平面的主要軸上中心之絕對標稱位置。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或輸入?、+、-或@：

- "?...": 半自動模式，請參閱 122 頁碼
- "...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼
- "...@...": 實際位置轉移，請參閱 129 頁碼

Q1101 次要軸的第一標稱位置？

工作平面的次要軸上中心之絕對標稱位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1102 刀具軸的第一標稱位置？

刀具軸內中心的絕對主軸位置

輸入：-99999.9999...+9999.9999 選擇性輸入(請參閱Q1100)

Q1113 溝槽/脊部的寬度？

溝槽或脊背的寬度，與加工平面的次要軸平行。該值具有增量效果。

輸入：0...9999.9999 或-或+：

"...-...+...": 公差的評估，請參閱 127 頁碼

Q1115 幾何類型(0/1)？


要探測的物體類型：

0：溝槽

1：脊部

輸入：0, 1

說明圖

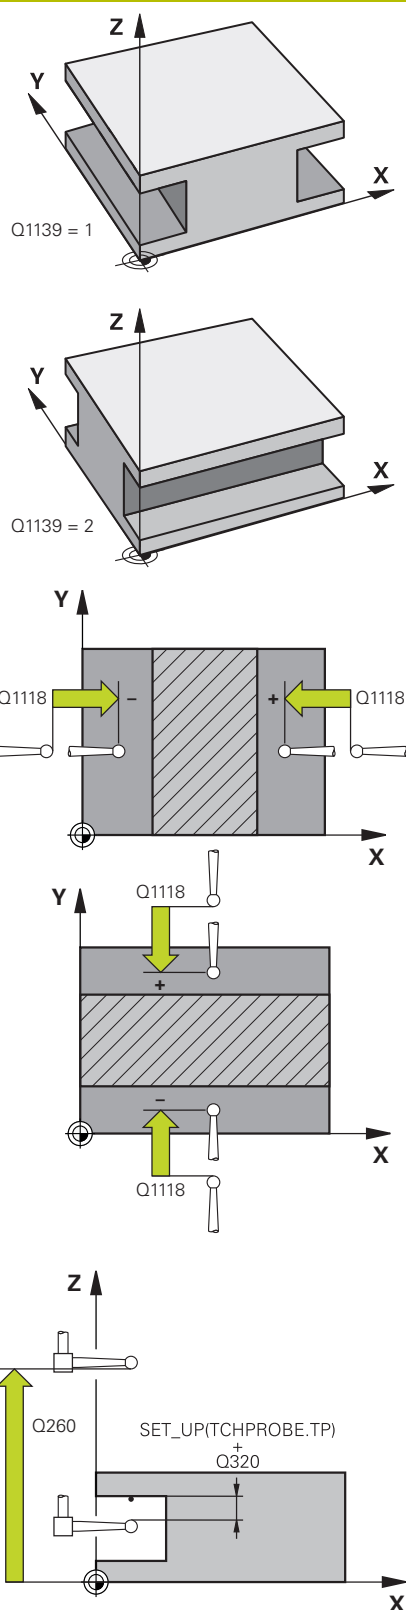

參數

Q1139 物件平面 (1-2) ?

控制器解析探測方向的平面。

1 : YZ平面

2 : ZX平面

輸入 : 1, 2

Q1118 Distance of radial approach?

接觸式探針在加工平面中預先定位並在探測後退回到標稱位置之距離。**Q1118**的方向等於探測方向，並且在與代數符號相對的方向內。該值具有增量效果。

輸入 : -99999.9999...+9999.9999

Q320 設定淨空 ?

接觸點與球尖端之間的額外距離。**Q320**加入至接觸式探針表內的**SET_UP**欄。該值具有增量效果。

輸入 : 0...99999.9999 或**PREDEF**

Q260 淨空高度 ?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入 : -99999.9999...+99999.9999 或**PREDEF**

Q1125 移動到淨空高度 ?

循環程式之前與之後的定位行為：

-1 : 不移動至淨空高度。

0、1 : 在循環程式之前與之後移動至淨空高度。預先定位發生於**FMAX_PROBE**。

輸入 : -1、0、+1

Q309 反應公差誤差 ?

超出公差時的反應。

0 : 當超出公差時，不可中斷程式執行，控制器不會開啟結果視窗。

1 : 當超出公差時，中斷程式執行，控制器開啟結果視窗。

2 : 若需要重做，則控制器不開啟視窗。若實際位置在廢棄範圍內，控制器開啟結果視窗並中斷程式。

輸入 : 0、1、2

Q1120 轉換位置 ?

定義哪個接觸點將用於修正現用預設：

0 : 無修正


1 : 根據溝槽或脊部中心的啟用預設修正。控制器利用交點的標稱與實際位置之偏移量來修正啟用預設。

輸入 : 0, 1

範例

11 TCH PROBE 1434 探測溝槽/脊部底切 ~	
Q1100=+25	;1ST POINT REF AXIS ~
Q1101=+25	;1ST POINT MINOR AXIS ~
Q1102=-5	;1ST POINT TOOL AXIS ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRY TYPE ~
Q1139=+1	;OBJECT PLANE ~
Q1118=-15	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q1125=+1	;CLEAR. HEIGHT MODE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION ~
Q1120=+0	;TRANSFER POSITION

8.4.20 範例：預設設定在一圓形區段中心，且在工件的頂表面上

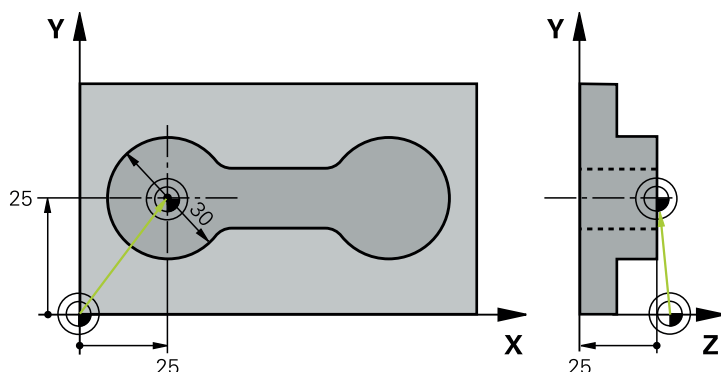


- Q325 = 接觸點1的極座標角度
- Q247 = 用於計算接觸點2到4之步進角度
- Q305 = 寫入至預設資料表的第5列
- Q303 = 將所計算的預設寫入預設資料表
- Q381 = 在接觸式探針軸上另設定預設
- Q365 = 在測量點之間的圓形路徑上移動

0 BEGIN PGM 413 MM	
1 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
2 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE ~	
Q321=+25	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q322=+25	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+30	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+90	;STARTING ANGLE ~
Q247=+45	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+2	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+50	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q305=+5	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+10	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+25	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+25	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+0	;DATUM ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q365=+0	;TYPE OF TRAVERSE
3 END PGM 413 MM	

8.4.21 範例：預設設定在工件的頂表面，並在一栓孔圓形的中心

控制器將所量測的栓孔圓心寫入預設座標資料表中，如此可在稍後使用。

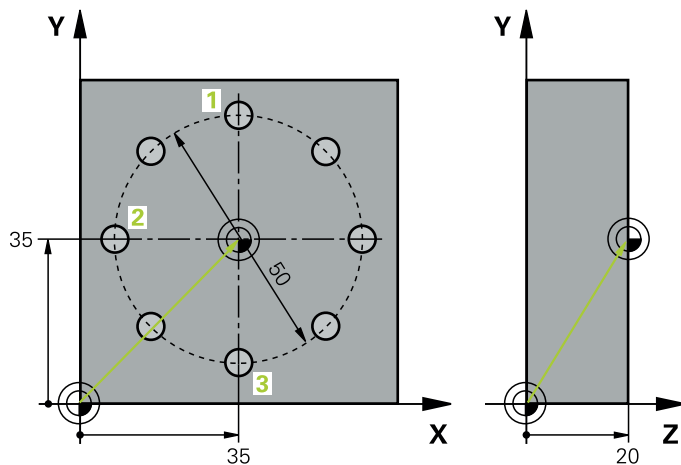

- Q291 = 第一鑽孔中心1的極座標角度
- Q292 = 第二鑽孔中心2的極座標角度
- Q293 = 第三鑽孔中心3的極座標角度

- **Q305** = 寫入栓孔圓形的中心(X及Y)至第1列
- **Q303** = 在預設座標資料表**PRESET.PR**中，儲存所計算之參考到機器座標系統(REF系統)的預設

0 BEGIN PGM 416 MM	
1 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
2 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER ~	
Q273=+35	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+35	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+50	;NOMINAL DIAMETER ~
Q291=+90	;ANGLE OF 1ST HOLE ~
Q292=+180	;ANGLE OF 2ND HOLE ~
Q293=+270	;ANGLE OF 3RD HOLE ~
Q261=+15	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q305=+1	;NUMBER IN TABLE ~
Q331=+0	;DATUM ~
Q332=+0	;DATUM ~
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER ~
Q381=+1	;PROBE IN TS AXIS ~
Q382=+7.5	;1ST CO. FOR TS AXIS ~
Q383=+7.5	;2ND CO. FOR TS AXIS ~
Q384=+20	;3RD CO. FOR TS AXIS ~
Q333=+0	;DATUM ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE.
3 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~	
Q339=+1	;DATUM NUMBER
4 END PGM 416 MM	

8.5 檢查工件

8.5.1 接觸式探針循環程式0、1和420至431的基本原理

記錄測量的結果

對於您自動測量工件的所有循環程式當中(除了循環程式**0**與**1**之外)，您可使得控制器記錄測量結果。在個別的探測循環程式中，您可定義如果控制器要

- 儲存測量記錄到一檔案
- 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上
- 產生未測量記錄

如果您想要儲存測量記錄成為一檔案，控制器預設上會將資料儲存為ASCII檔案。控制器會將該檔案儲存在同時內含相關NC程式的目錄中。

主程式的量測單位可見於記錄檔案的標題。



如果您想要透過資料介面輸出測量記錄，使用海德漢資料傳輸軟體TNCremo。

範例：接觸式探針循環程式421之測量記錄：

探測循環程式421鑽孔測量之測量記錄

日期：30-06-2005

時間：6:55:04

量測程式：TNC:\GEH35712\CHECK1.H

尺寸類型(0 = MM / 1 = INCH)：0

標稱值：

參考軸向上的中心：50.0000

次要軸向上的中心：65.0000

直徑：12.0000

給定限制值：

在參考軸向上中心的最大限制：50.1000

在參考軸向上中心的最低限制：49.9000

在次要軸向上中心的最大限制：65.1000

在次要軸向上中心的最低限制：64.9000

鑽孔的最大尺寸：12.0450

鑽孔的最小尺寸：12.0000

實際值：

參考軸向上的中心：50.0810

次要軸向上的中心：64.9530

直徑：12.0259

偏差：

參考軸向上的中心：0.0810

次要軸向上的中心：-0.0470

直徑：0.0259

另外的測量結果：測量高度：-5.0000

測量記錄結束

Q參數中的測量結果

控制器將個別接觸式探針循環程式的測量結果儲存在共通有效的Q參數Q150到Q160中。與標稱值的偏差係儲存在參數Q161到Q166中。請注意到結果參數的資料表列有每一個循環程式說明。

在循環程式定義期間，控制器亦顯示了個別循環程式的結果參數在一說明圖形中。強調的結果參數屬於那個輸入參數。

結果的分類

對於某些循環，您可經由共通有效的Q參數Q180到Q182查詢量測結果的狀態。

參數值	量測狀態
Q180 = 1	測量結果在公差之內
Q181 = 1	需要重做
Q182 = 1	切削

只要測量值之一落在公差之外，控制器設定重做或切削標記。為了決定那些測量結果在公差之外，檢查測量記錄，或是比較個別測量結果(Q150到Q160)與它們的限制值。

在循環程式427內，控制器依照預設您已測量外側尺寸(立柱)。不過，您可利用輸入搭配探測方向的正確最大與最小尺寸，來修正測量狀態。

i 如果您未定義任何公差值或最大/最小尺寸，控制器亦設定了狀態標記。

公差監視

對於工件檢查的大多數循環程式，您可使得控制器執行公差監視。此需要您在循環程式定義期間定義必要的限制值。如果您不想要監視公差，僅需要在此參數集中留下預設值0，讓此參數不變即可。

刀具監視

對於工件檢查的某些循環程式，您可使得控制器執行刀具監視。然後控制器會監視是否

- 因為與標稱值(Q16x中的值)之偏差而必須補償刀具半徑
- 與標稱數值(Q16x中的數值)的偏差大於刀具斷損公差。

刀具補償

需求：

- 啟動刀具表
- 刀具監控必須在循環程式中開啟：設定Q330不等於0或輸入刀名。通過動作列內的名稱來選擇刀名。

i 海德漢建議僅在要補償的刀具係用於加工輪廓的刀具，並且如果該刀具也需要進行任何必要的重新加工時，才使用該功能。

■ 如果您執行數個補償測量，控制器加入個別測量的偏差到儲存在刀具資料表中的數值。

銑切刀

如果您參照參數Q330內的銑切刀，將如下補償適當值：

控制器永遠補償刀具資料表中DR欄位中的刀具半徑，即使所測量的偏差是在給定的公差內。

您可查詢經由NC程式中的參數Q181(Q181=1：需要重做)是否必須重做。

車刀

只適用於循環程式421、422、427。

若參照參數Q330內的車刀，DZL和DXL列內的適當值。控制器也監控LBREAK欄內定義的斷損公差。

您可查詢經由NC程式中的參數Q181(Q181=1：需要重做)是否必須重做。

補償索引的刀具

如果您想要藉由刀名來自動補償索引刀具之值，請如下編寫：

- Q50 = "TOOL NAME"
- FN 18: SYSREAD Q0 = ID990 NR10 IDX0; 在IDX內指定QS參數的名稱
- Q0 = Q0 + 0.2; 加入基本刀名的索引
- 在循環程式中：Q330 = Q0；使用索引的刀號

刀具斷損監視

需求：

- 啟動刀具表
- 刀具監控必須在循環程式中開啟(設定Q330不等於0)
- RBREAK必須大於0 (在資料表內已輸入的刀號中)

進一步資訊：設定和程式執行的使用手冊

控制器將會輸出一錯誤訊息，並停止程式執行，如果所量測的偏差大於刀具的斷損公差的話。同時，刀具將會在刀具資料表中被撤銷(欄位TL = L)。

測量結果的參考系統

控制器轉換所有測量結果，其參照啟動的座標系統，或是有可能為位移或/及旋轉/傾斜的座標系統，成為結果參數以及記錄檔案。

8.5.2 循環程式0 REF. PLANE

ISO 程式編輯

G55

應用

接觸式探針循環程式在一可選擇的軸方向上測量工件上的任何位置。




取代循環程式0 REF. PLANE，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式1400 位置探索。

相關主題

- 循環程式1400 位置探索

進一步資訊: "循環程式1400 POSITION PROBING", 258 頁碼

循環程式執行

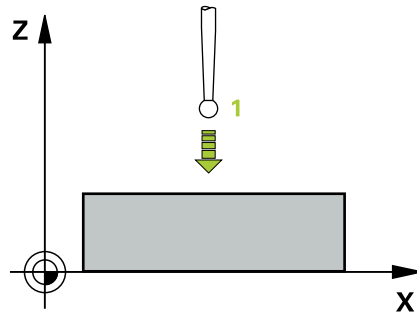

- 1 在3D動作中，接觸式探針以快速行進(值來自**FMAX**欄)移動到在循環程式中所程式編輯的預先位置**1**。
- 2 接下來，接觸式探針以探測進給速率(**F**欄)執行探測。探測方向亦定義在循環程式中。
- 3 控制器已經儲存位置之後，探針縮回到開始點，並儲存所測量的座標在**Q**參數中。此外，控制器亦在觸發參數**Q115**到**Q119**中的信號時，儲存接觸式探針位置的座標。對於這些參數中的數值，控制器並不負責針尖長度與半徑。

備註

注意事項

碰撞的危險！

控制器以快速移動用3-D動作來將接觸式探針移動至循環程式內程式編輯之預先定位。根據刀具先前的位置，會有碰撞的危險！

- 預先定位，藉以當接近到程式編輯的預先定位點時防止碰撞。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。

循環程式參數

說明圖

參數

參數號碼的結果？

輸入**Q**參數的編號成為您想要指定的座標。

輸入：0...1999

探針軸向/探測方向？

使用軸向鍵或字母鍵盤選擇探測軸向，輸入探測方向的代數符號。

輸入：-, +

位置值？

使用軸向鍵或字母鍵盤輸入接觸式探針預先定位的所有座標。

輸入：-999999999...+999999999

範例

11 TCH PROBE 0.0 REF. PLANE Q9 Z+

12 TCH PROBE 0.1 X+99 Y+22 Z+2

8.5.3 循環程式1 POLAR DATUM


ISO 程式編輯

NC語法只能用於Klartext程式編輯。

應用

接觸式探針循環程式1在任何探測方向上測量工件上的任何位置。

循環程式順序

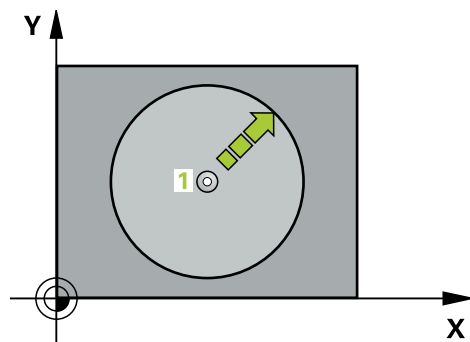

- 1 在3-D動作中，接觸式探針以快速行進(值來自**FMAX**欄)移動到在循環程式中所程式編輯的預先位置**1**。
- 2 接下來，接觸式探針以探測進給速率(**F**欄)執行探測。於探測期間，控制器同時在兩個軸向上移動接觸式探針(根據探測角度)。使用極角度來定義循環程式中的探測方向。
- 3 於控制器已經儲存位置之後，接觸式探針返回到開始點。控制器亦在觸發參數**Q115**到**Q119**中的信號時，儲存接觸式探針位置的座標

備註

注意事項

碰撞的危險！

控制器以快速移動用3-D動作來將接觸式探針移動至循環程式內程式編輯之預先定位。根據刀具先前的位置，會有碰撞的危險！

- ▶ 預先定位，藉以當接近到程式編輯的預先定位點時防止碰撞。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在循環程式內定義的探測軸指定探測平面：
 - 探測軸X：X/Y平面
 - 探測軸Y：Y/Z平面
 - 太測軸Z：Z/X平面

循環程式參數

說明圖	參數
	量測軸？ 利用軸向鍵或字母鍵盤輸入探測軸。使用 ENT 鍵確認。 輸入：X、Y或Z
	量測角？ 由探測軸向測量之角度為接觸式探針將要移動的角度。 輸入：-180...+180
	位置值？ 使用軸向鍵或字母鍵盤輸入接觸式探針預先定位的所有座標。 輸入：-999999999...+999999999

範例

11 TCH PROBE 1.0 POLAR DATUM

12 TCH PROBE 1.1 X ANGLE:+30

13 TCH PROBE 1.2 X+0 Y+10 Z+3

8.5.4 循環程式420MEASURE ANGLE

ISO 程式編輯

G420

應用

接觸式探針循環程式420測量的角度為工件上任何直線與工作平面之主要軸所形成。




取代循環程式420 MEASURE ANGLE，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式1410 PROBING ON EDGE。

相關主題

- 循環程式1410 PROBING ON EDGE

進一步資訊: "循環程式1410 PROBING ON EDGE", 155 頁碼

循環程式執行

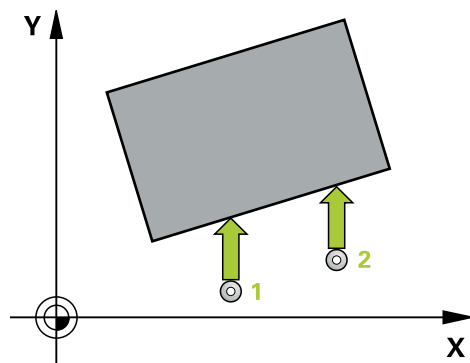

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄F欄)探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動至下一個接觸點2並再次探測。
- 4 控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存所測量的角度在以下的Q參數中：

Q參數
號碼

意義

Q150 測量的角度參考到工作平面之主要軸。

備註


- 此循環程式只能在FUNCTION MODE MILL加工模式內執行。
- 若接觸式探針軸向 = 測量軸向，則可測量A軸或B軸方向內的角度：
 - 若要測量A軸方向內的角度，請設定Q263等於Q265並且Q264不等於Q266。
 - 若要測量B軸方向內的角度，請設定Q263不等於Q265並且Q264等於Q266。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

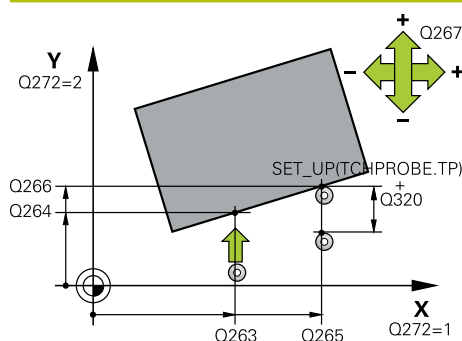

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q265 第一軸上的第二量測點?

工作平面之主要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q266 第二軸上的第二量測點?

工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q272 量測軸(1/2/3, 1=基準軸)?

將進行測量的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

3：接觸式探針軸 = 量測軸

輸入：1、2、3

Q267 進給方向 1 (+1=+ / -1=-)?

接觸式探針將接近工件的方向：

-1：負行進方向

+1：正行進方向

輸入：-1, +1

Q261 探針軸上的量測高度?


將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

測量點與球尖端之間的額外距離。接觸式探針動作將以Q320、SET_UP以及球尖半徑的加總偏移開始，即使當探測刀具軸方向時。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

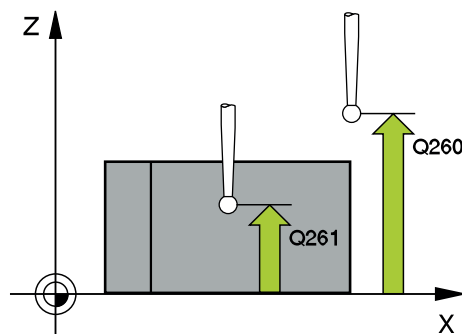

說明圖

參數

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

定義控制器是否將產生一測量記錄：

1：產生測量記錄：控制器將名為TCHPR420.TXT的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄(稍後可用NC開始恢復NC程式)

輸入：0、1、2

範例

11 TCH PROBE 420 MEASURE ANGLE ~	
Q263=+10	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+10	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q265=+15	;2ND PNT IN 1ST AXIS ~
Q266=+95	;2ND PNT IN 2ND AXIS ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q267=-1	;TRAVERSE DIRECTION ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q281=+1	;MEASURING LOG

8.5.5 循環程式421MEASURE HOLE

ISO 程式編輯

G421

應用

接觸式探針循環程式**421**測量一鑽孔(或圓形口袋)的中心點及直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。




取代循環程式**421 MEASURE HOLE**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1401 CIRCLE PROBING**。

相關主題

■ 循環程式**1401 CIRCLE PROBING**

進一步資訊: "循環程式1401 CIRCLE PROBING", 261 頁碼

循環程式執行

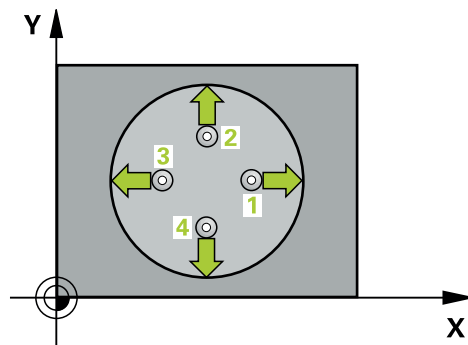

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。控制器由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	與直徑的偏差

備註


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 步進角度愈小，控制器計算鑽孔尺寸的準確性愈低。最小輸入值：5°。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。
- 標稱直徑 **Q262** 必須在最小和最大尺寸之間 (**Q276/Q275**)。
- 若將參數**Q330**參照至銑刀，則對參數**Q498**和**Q531**的資訊並沒有影響
- 若將參數**Q330**參照至車刀，則適用以下：
 - 參數**Q498**和**Q531**必須已定義
 - 例如來自循環程式**800**的參數**Q498**、**Q531**內之資訊必須匹配此資訊
 - 若控制器補償車刀的位置，則將分別補償**DZL**和**DXL**列內的對應值。
 - 控制器也監控**LBREAK**欄內定義的斷損公差。

循環程式參數

說明圖

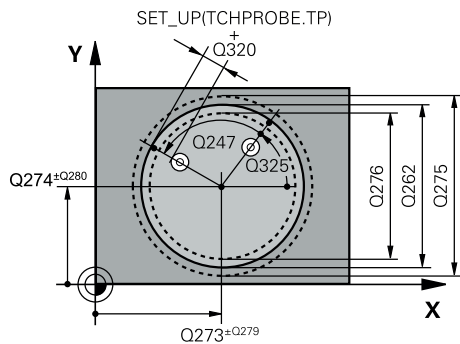

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

工作平面之次要軸向上鑽孔之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

輸入鑽孔的直徑。

輸入：0...99999.9999

Q325 起始角?

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q247 中間級的步階角度

兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向(負值=順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於90度。該值具有增量效果。

輸入：-120...+120

Q261 探針軸上的量測高度?


將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

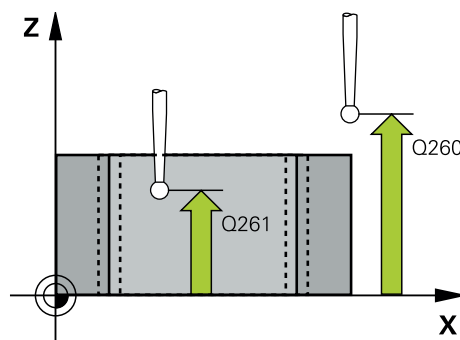

說明圖

參數

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q275 孔的最大尺寸限制？

鑽孔(圓形口袋)的最大允許直徑

輸入：0...99999.9999

Q276 尺寸最小限制

鑽孔(圓形口袋)的最小允許直徑

輸入：0...99999.9999

Q279 第一軸中心點的允許誤差？

工作平面之主要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q280 第二軸中心點的允許誤差？

工作平面之次要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器依照預設將名為TCHPR421.TXT的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的目錄中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復NC程式執行。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

說明圖

參數

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊："刀具監視", 291 頁碼

Q423 平面內探測點的數量 (4/3)？

定義控制器是否將使用三或四個接觸點來量測該圓：

3：使用三個量測點

4：使用4個量測點(預設設定)

輸入：3, 4

Q365 進給的類別? 直線=0/圓弧=1

指定若已經啟動「行進至淨空高度」(**Q301 = 1**)，刀具在量測點之間移動所要使用的路徑功能。

0：在加工操作之間一直線上移動

1：沿著加工操作之間該間距圓直徑上一圓弧移動

輸入：0, 1

Q498 逆轉刀具 (0=否/1=是)？

只關於若之前已經在參數**Q330**內輸入車刀。針對車刀的適當監視，控制器需要確切加工情況。因此，輸入下列：

1：鏡射車刀(旋轉180°)，例如由循環程式**800**和參數**顛倒刀具 Q498 = 1**

0：車刀對應至車刀資料表(toolturn.trn)內的描述，並未由例如循環程式**800**和參數**顛倒刀具 Q498 = 0**所修改

輸入：0, 1

Q531 傾斜角度？

只關於若之前已經在參數**Q330**內輸入車刀。輸入加工期間車刀與工件之間的傾斜角度(例如從循環程式**800**，**傾斜角度？ Q531**)。

輸入：-180...+180

範例

11 TCH PROBE 421 MEASURE HOLE ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+15.25	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTING ANGLE ~
Q247=+60	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q275=+15.34	;MAXIMUM LIMIT ~
Q276=+15.16	;MINIMUM LIMIT ~
Q279=+0.1	;TOLERANCE 1ST CENTER ~
Q280=+0.1	;TOLERANCE 2ND CENTER ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q365=+1	;TYPE OF TRAVERSE ~
Q498=+0	;REVERSE TOOL ~
Q531=+0	;ANGLE OF INCIDENCE

8.5.6 循環程式422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE

ISO 程式編輯

G422

應用

接觸式探針循環程式422測量一圓形立柱的中心點及直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。




取代循環程式422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式1401 CIRCLE PROBING。

相關主題

■ 循環程式1401 CIRCLE PROBING

進一步資訊: "循環程式1401 CIRCLE PROBING", 261 頁碼

循環程式執行

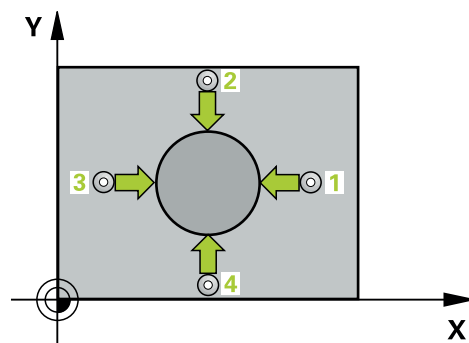

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄F欄)探測第一接觸點。控制器由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個接觸點2，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點3，然後到接觸點4，以探測兩次以上。
- 5 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	與直徑的偏差

備註


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 步進角度愈小，控制器計算鑽孔尺寸的準確性愈低。最小輸入值：5°。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。
- 若將參數**Q330**參照至銑刀，則對參數**Q498**和**Q531**的資訊並沒有影響
- 若將參數**Q330**參照至車刀，則適用以下：
 - 參數**Q498**和**Q531**必須已定義
 - 例如來自循環程式**800**的參數**Q498**、**Q531**內之資訊必須匹配此資訊
 - 若控制器補償車刀的位置，則將分別補償**DZL**和**DXL**列內的對應值。
 - 控制器也監控**LBREAK**欄內定義的斷損公差。

循環程式參數

說明圖

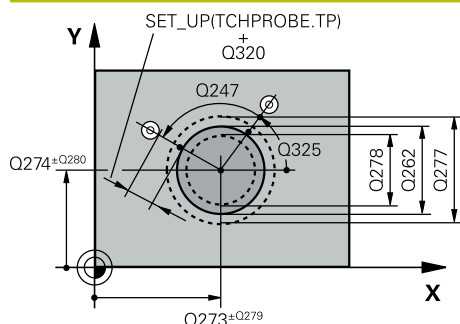

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

在工作平面的次要軸向的立柱中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

O262 指令直徑?

輸入立柱的直徑。

輸入：0...99999.9999

Q325 起始角?

工作平面之主要軸與第一接觸點之間的角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q247 中間級的步階角度

兩個測量點之間的角度。步進角度的代數符號決定了加工方向(負 = 順時針)。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於90度。該值具有增量效果。

輸入：-120...+120

O261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q277 立柱最大尺寸限制？


立柱的最大允許直徑。

輸入：0...99999.9999

Q278 立柱最小尺寸限制？

立柱的最小允許直徑。

輸入：0...99999.9999

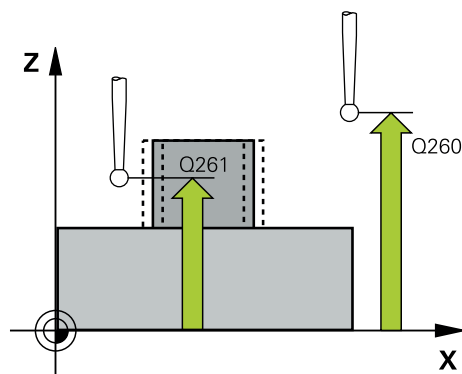

說明圖

參數

Q279 第一軸中心點的允許誤差？

工作平面之主要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q280 第二軸中心點的允許誤差？

工作平面之次要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為TCHPR422.TXT的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復NC程式執行。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

>0：刀具資料表TOOL.T中的刀具編號

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

Q423 平面內探測點的數量 (4/3)？

定義控制器是否將使用三或四個接觸點來量測該圓：

3：使用三個量測點

4：使用4個量測點(預設設定)

輸入：3, 4

Q365 進給的類別? 直線=0/圓弧=1

指定若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301 = 1) · 刀具在量測點之間移動所要使用的路徑功能。

0：在加工操作之間一直線上移動

1：沿著加工操作之間該間距圓直徑上一圓弧移動

輸入：0, 1

說明圖	參數
	Q498 逆轉刀具 (0=否/1=是) ? 只關於若之前已經在參數Q330內輸入車刀。針對車刀的適當監視，控制器需要確切加工情況。因此，輸入下列： 1：鏡射車刀(旋轉180°)，例如由循環程式800和參數顛倒刀具 Q498 = 1 0：車刀對應至車刀資料表(toolturn.trn)內的描述，並未由例如循環程式800和參數顛倒刀具 Q498 = 0所修改 輸入：0, 1
	Q531 傾斜角度 ? 只關於若之前已經在參數Q330內輸入車刀。輸入加工期間車刀與工件之間的傾斜角度(例如從循環程式800，傾斜角度 ? Q531)。 輸入：-180...+180

範例

11 TCH PROBE 422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+75	;NOMINAL DIAMETER ~
Q325=+90	;STARTING ANGLE ~
Q247=+30	;STEPPING ANGLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q277=+35.15	;MAXIMUM LIMIT ~
Q278=+34.9	;MINIMUM LIMIT ~
Q279=+0.05	;TOLERANCE 1ST CENTER ~
Q280=+0.05	;TOLERANCE 2ND CENTER ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q365=+1	;TYPE OF TRAVERSE ~
Q498=+0	;REVERSE TOOL ~
Q531=+0	;ANGLE OF INCIDENCE

8.5.7 循環程式423 MEAS. RECTAN. INSIDE


ISO 程式編輯

G423

應用

接觸式探針循環程式**423**找出一長方形口袋的中心、長度及寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。

循環程式執行

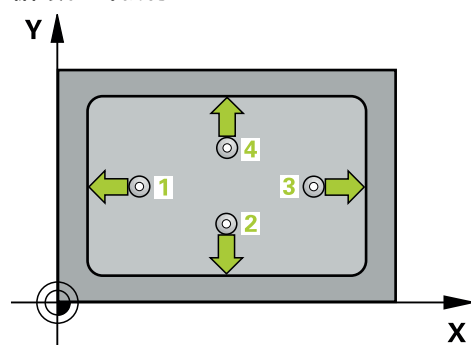

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在近軸移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上側邊長度的實際值
Q155	次要軸向上側邊長度的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q164	參考軸向內側邊長度的偏差
Q165	次要軸向內側邊長度的偏差

備註



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 如果口袋的尺寸與設定淨空並不允許預先定位在接觸點附近，控制器皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。
- 刀具監控取決於第一側面長度的偏差。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

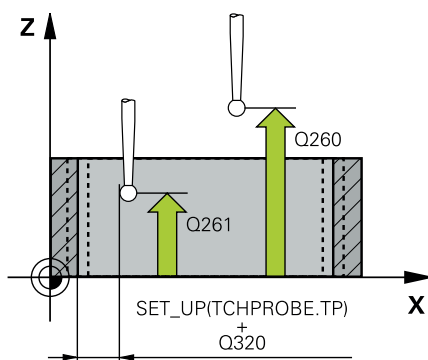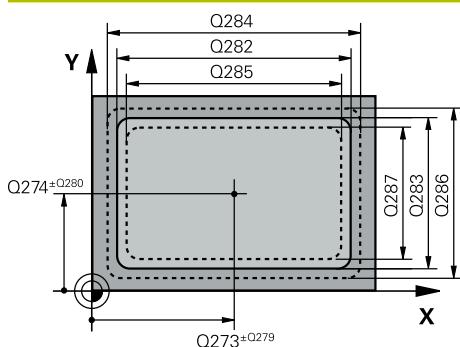

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上口袋之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

在工作平面的次要軸向的口袋中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q282 三角形第一邊長 (命令值)?

口袋長度，平行於工作平面的主要軸

輸入：0...99999.9999

Q283 三角形第二邊長 (命令值)?

口袋長度，其平行於工作平面之次要軸

輸入：0...99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q284 三角形第一邊長最大的尺寸限制?

口袋的最大允許長度

輸入：0...99999.9999

Q285 三角形第一邊長最小的尺寸限制?

口袋的最小允許長度

輸入：0...99999.9999

Q286 三角形第二邊長最大尺寸限制?

口袋的最大允許寬度

輸入：0...99999.9999

Q287 三角形第二邊長最小尺寸限制?

口袋的最小允許寬度

輸入：0...99999.9999

Q279 第一軸中心點的允許誤差？

說明圖

參數

工作平面之主要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q280 第二軸中心點的允許誤差？

工作平面之次要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄。

1：建立量測記錄：控制器將名為TCHPR423.TXT的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄，可用NC開始恢復NC程式。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

>0：刀具資料表TOOL.T中的刀具編號

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

範例

11 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q282=+80	;FIRST SIDE LENGTH ~
Q283=+60	;2ND SIDE LENGTH ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+1	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q284=+0	;MAX. LIMIT 1ST SIDE ~
Q285=+0	;MIN. LIMIT 1ST SIDE ~
Q286=+0	;MAX. LIMIT 2ND SIDE ~
Q287=+0	;MIN. LIMIT 2ND SIDE ~
Q279=+0	;TOLERANCE 1ST CENTER ~
Q280=+0	;TOLERANCE 2ND CENTER ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL

8.5.8 循環程式424 MEAS. RECTAN. OUTS.


ISO 程式編輯

G424

應用

接觸式探針循環程式**424**找出一長方形立柱的中心、長度及寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。

循環程式執行

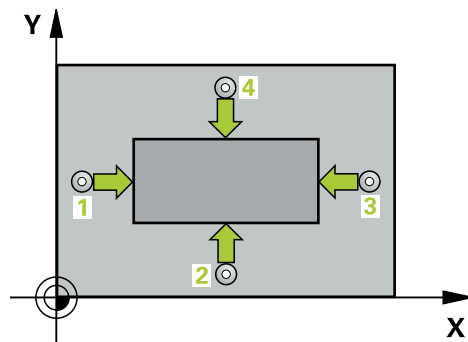

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。
- 3 然後，接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在近軸移動到下一個接觸點**2**，並再次探測。
- 4 控制器定位接觸式探針到接觸點**3**，然後到接觸點**4**，以探測兩次以上。
- 5 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上側邊長度的實際值
Q155	次要軸向上側邊長度的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q164	參考軸向內側邊長度的偏差
Q165	次要軸向內側邊長度的偏差

備註



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 刀具監控取決於第一側面長度的偏差。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

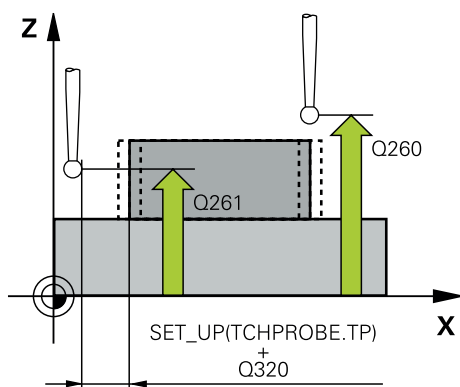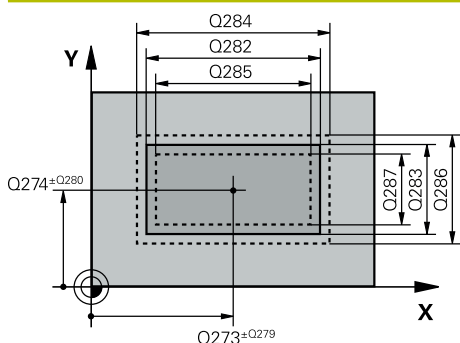

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上立柱之中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

在工作平面的次要軸向的立柱中心。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q282 三角形第一邊長 (命令值)?

立柱長度，平行於工作平面的主要軸

輸入：0...99999.9999

Q283 三角形第二邊長 (命令值)?

立柱長度，平行於工作平面的次要軸

輸入：0...99999.9999

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

Q284 三角形第一邊長最大的尺寸限制?

立柱的最大允許長度

輸入：0...99999.9999

Q285 三角形第一邊長最小的尺寸限制?

立柱的最小允許長度

輸入：0...99999.9999

Q286 三角形第二邊長最大尺寸限制?

立柱的最大允許寬度

輸入：0...99999.9999

Q287 三角形第二邊長最小尺寸限制?

立柱的最小允許寬度

輸入：0...99999.9999

Q279 第一軸中心點的允許誤差?

說明圖

參數

工作平面之主要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q280 第二軸中心點的允許誤差？

工作平面之次要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為TCHPR424.TXT的記錄檔儲存在同時內含.h檔案的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復NC程式執行。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

範例

11 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS. ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;2ND CENTER 2ND AXIS ~
Q282=+75	;FIRST SIDE LENGTH ~
Q283=+35	;2ND SIDE LENGTH ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE ~
Q284=+75.1	;MAX. LIMIT 1ST SIDE ~
Q285=+74.9	;MIN. LIMIT 1ST SIDE ~
Q286=+35	;MAX. LIMIT 2ND SIDE ~
Q287=+34.95	;MIN. LIMIT 2ND SIDE ~
Q279=+0.1	;TOLERANCE 1ST CENTER ~
Q280=+0.1	;TOLERANCE 2ND CENTER ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL

8.5.9 循環程式425 MEASURE INSIDE WIDTH

ISO 程式編輯

G425

應用

接觸式探針循環程式**425**測量一溝槽(或口袋)的位置與寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。


i 取代循環程式**425 MEASURE INSIDE WIDTH**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1404 探測溝槽/脊部**。

相關主題

- 循環程式**1404 探測溝槽/脊部**

進一步資訊: "循環程式1404 探測溝槽/脊部", 270 頁碼

循環程式執行

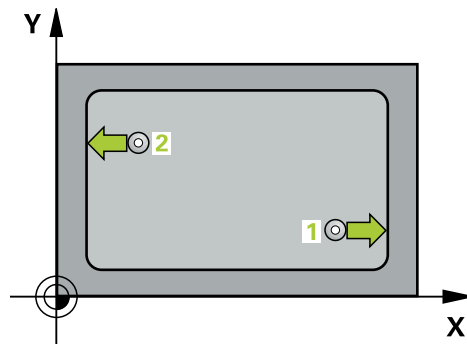

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。第一探測永遠在程式編輯的軸向之正方向上。
- 3 如果您輸入第二測量的偏移，則控制器(若需要，在淨空高度上)將接觸式探針移動到下一個接觸點**2**，並探測該點。若標稱長度大，則控制器以快速行進方式將接觸式探針移動到第二接觸點。如果您並未輸入偏移，控制器測量相反方向上的寬度。
- 4 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q156	測量的長度之實際值
Q157	中心線的實際值
Q166	測量長度的偏差

備註



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。
- 標稱長度**Q311**必須介於最小與最大尺寸(**Q276/Q275**)之間。

循環程式參數

說明圖

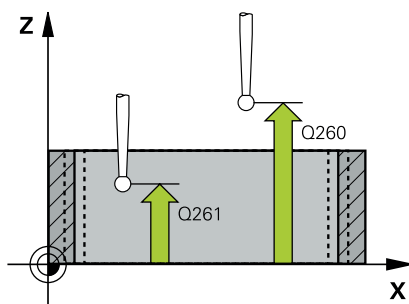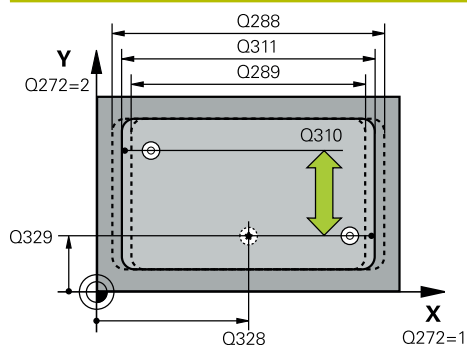

參數

Q328 第一軸的起始點?

工作平面之主要軸上探測的開始點。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q329 第二軸的起始點?

工作平面之次要軸向上探測的開始點。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q310 第二量測的偏移量 (+/-)?

接觸式探針在第二測量之前所偏移的距離。如果您輸入0，控制器並不會偏移接觸式探針。該值具有增量效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q272 量測軸 (1=1st / 2=2nd)?

要執行測量之工作平面上的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

輸入：1, 2

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q311 指令長度?

要測量的長度之標稱值

輸入：0...99999.9999

Q288 尺寸最大限制?

最大允許長度

輸入：0...99999.9999

Q289 尺寸最小限制?

最小允許長度

輸入：0...99999.9999

說明圖

參數

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為**TCHPR425.TXT**的記錄檔儲存在同時內含.h檔案的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復**NC**程式執行。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止?

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320新增至**SET_UP** (接觸式探針表)，並且只有當在接觸式探針軸向內探測到預設時才會生效。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或**PREDEF**

Q301 移到淨空高度(0/1)?

定義接觸式探針將如何在量測點之間移動：

0：移動至量測點之間的量測高度

1：移動至量測點之間的淨空高度

輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 425 MEASURE INSIDE WIDTH ~	
Q328=+75	;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
Q329=-12.5	;STARTNG PNT 2ND AXIS ~
Q310=+0	;OFFS. 2ND MEASUREMNT ~
Q272=+1	;MEASURING AXIS ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q311=+25	;NOMINAL LENGTH ~
Q288=+25.05	;MAXIMUM LIMIT ~
Q289=+25	;MINIMUM LIMIT ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q301=+0	;MOVE TO CLEARANCE

8.5.10 循環程式426 MEASURE RIDGE WIDTH

ISO 程式編輯

G426

應用

接觸式探針循環程式**426**測量一背脊的位置與寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。


i 取代循環程式**426 MEASURE RIDGE WIDTH**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1404 探測溝槽/脊部**。

相關主題

- 循環程式**1404 探測溝槽/脊部**

進一步資訊: "循環程式1404 探測溝槽/脊部", 270 頁碼

循環程式執行

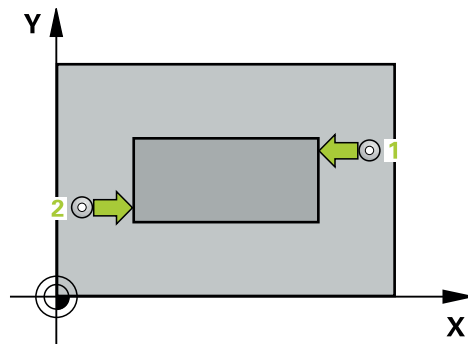

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點**1**的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接下來，接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率(欄**F**欄)探測第一接觸點。第一探測永遠在程式編輯的軸向之負方向上。
- 3 然後接觸式探針以淨空高度移動到下一個接觸點，並探測之。
- 4 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q156	測量的長度之實際值
Q157	中心線的實際值
Q166	測量長度的偏差

備註


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

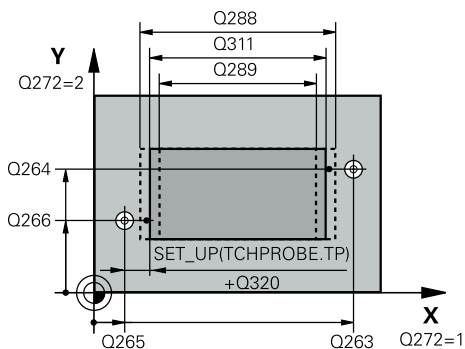

參數

Q263 第一軸上的第一量測點?

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q265 第一軸上的第二量測點?

工作平面之主要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q266 第二軸上的第二量測點?

工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q272 量測軸 (1=1st / 2=2nd)?

要執行測量之工作平面上的軸向：

1：主要軸 = 量測軸

2：次要軸 = 量測軸

輸入：1, 2

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空?

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q311 指令長度?

要測量的長度之標稱值

輸入：0...99999.9999

Q288 尺寸最大限制?

最大允許長度


輸入：0...99999.9999

Q289 尺寸最小限制?

最小允許長度

輸入：0...99999.9999

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

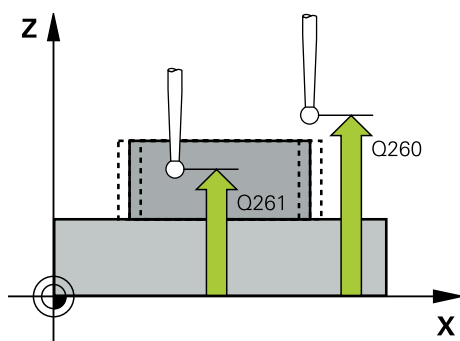

說明圖

參數

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為**TCHPR426.TXT**的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復NC程式執行。

輸入：0、1、2

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

範例

11 TCH PROBE 426 MEASURE RIDGE WIDTH ~	
Q263=+50	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+25	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q265=+50	;2ND PNT IN 1ST AXIS ~
Q266=+85	;2ND PNT IN 2ND AXIS ~
Q272=+2	;測量軸向 ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q311=+45	;NOMINAL LENGTH ~
Q288=+45	;MAXIMUM LIMIT ~
Q289=+44.95	;MINIMUM LIMIT ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL

8.5.11 循環程式427 MEASURE COORDINATE

ISO 程式編輯

G427

應用

接觸式探針循環程式427量測一可選擇軸向上的座標，並儲存數值在一Q參數中。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。




取代循環程式427 MEASURE COORDINATE，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式1400 位置探索。

相關主題

- 循環程式1400 位置探索

進一步資訊: "循環程式1400 POSITION PROBING", 258 頁碼

循環程式執行

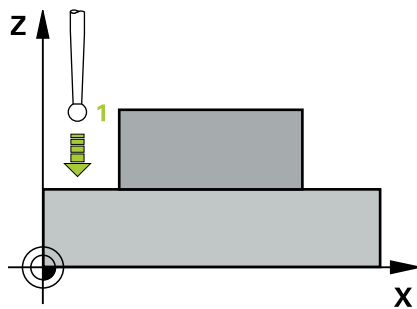

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位至第一接觸點1的預先位置。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後控制器定位接觸式探針到該特定接觸點1在工作平面上，並測量所選擇的軸向上之實際值。
- 3 最後控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存所測量的座標在以下的Q參數中：


Q參數 號碼	意義
Q160	測量的座標

備註

- 此循環程式只能在FUNCTION MODE MILL加工模式內執行。
- 如果該啟動工作平面的軸向係定義成測量軸向(Q272 = 1或2)，則控制器將執行刀徑補償。控制器從定義的前進方向(Q267)來決定補償方向。
- 如果接觸式探針軸向定義成測量軸向(Q272 = 3)，則控制器將執行刀長補償。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。
- 量測高度**Q261**必須介於最小與最大尺寸(**Q276/Q275**)之間。
- 若將參數**Q330**參照至銑刀，則對參數**Q498**和**Q531**的資訊並沒有影響
- 若將參數**Q330**參照至車刀，則適用以下：
 - 參數**Q498**和**Q531**必須已定義
 - 例如來自循環程式**800**的參數**Q498**、**Q531**內之資訊必須匹配此資訊
 - 若控制器補償車刀的位置，則將分別補償**DZL**和**DXL**列內的對應值。
 - 控制器也監控**LBREAK**欄內定義的斷損公差。

說明圖

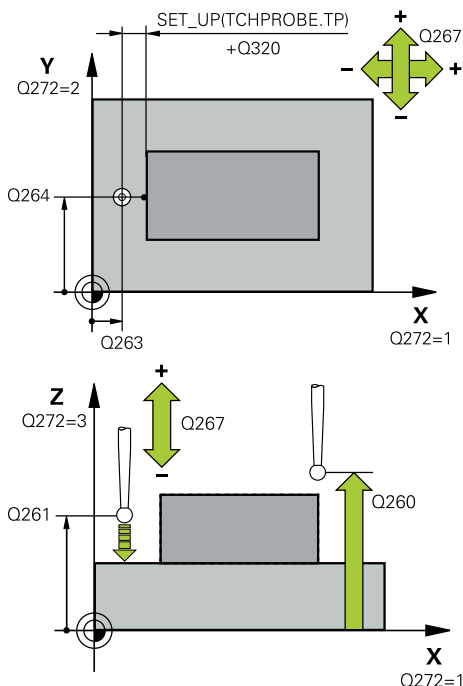

Q263 第一軸上的第一量測點?

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點?

輸入：-99999.9999...+99999.9999

O261 探針軸上的量測高度?

輸入：-99999.9999...+99999.9999

O320 設定淨空？

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q272 量測軸(1/2/3, 1=基準軸)?

1: 主要軸 = 量測軸

2: 次要軸 = 量測軸

3: 接觸式探針軸 = 量測軸

輸入：1、2、3

Q267 進給方向 1 (+1=+ / -1=-)?

接觸式探針將接近工件的方向：

-1：負行進方向

+1：正行進方向

輸入：-1, +1

Q260 淨空高度？

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

參數

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為**TCHPR427.TXT**的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄，可用NC開始恢復**NC程式**。

輸入：0、1、2

Q288 尺寸最大限制？

最大允許值

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q289 尺寸最小限制？

最小允許值

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q309 如果容許誤差超過程式停止？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：0, 1

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：0...99999.9 或最多255個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

說明圖

參數

Q498 逆轉刀具 (0=否/1=是) ?

只關於若之前已經在參數**Q330**內輸入車刀。針對車刀的適當監視，控制器需要確切加工情況。因此，輸入下列：

1：鏡射車刀(旋轉180°)，例如由循環程式**800**和參數**顛倒刀具 Q498 = 1**

0：車刀對應至車刀資料表(toolturn.trn)內的描述，並未由例如循環程式**800**和參數**顛倒刀具 Q498 = 0**所修改

輸入：0, 1

Q531 傾斜角度 ?

只關於若之前已經在參數**Q330**內輸入車刀。輸入加工期間車刀與工件之間的傾斜角度(例如從循環程式**800**，**傾斜角度 ? Q531**)。

輸入：-180...+180

範例

11 TCH PROBE 427 MEASURE COORDINATE ~	
Q263=+35	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+45	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q261=+5	;MEASURING HEIGHT ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q272=+3	;MEASURING AXIS ~
Q267=-1	;TRAVERSE DIRECTION ~
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q288=+5.1	;MAXIMUM LIMIT ~
Q289=+4.95	;MINIMUM LIMIT ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL ~
Q498=+0	;REVERSE TOOL ~
Q531=+0	;ANGLE OF INCIDENCE

8.5.12 循環程式430 MEAS. BOLT HOLE CIRC


ISO 程式編輯

G430

應用

接觸式探針循環程式**430**藉由探測三個鑽孔找出一栓孔圓形的中心與直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，控制器進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在Q參數中。

循環程式執行

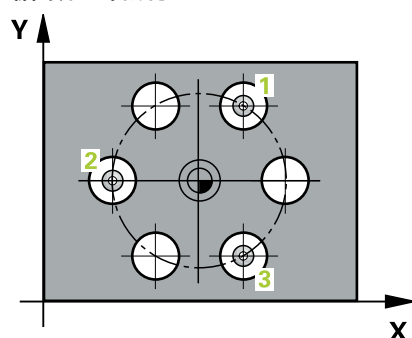

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位在第一鑽孔**1**的進入中心。
進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第一鑽孔中心點。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置**2**。
- 4 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第二鑽孔中心點。
- 5 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第三鑽孔之中心的位置**3**。
- 6 控制器將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以決定第三鑽孔中心點。
- 7 最後，控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	栓孔圓形直徑之實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	栓孔圓形直徑的偏差

備註



- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 循環程式**430**只監視刀具斷損，無自動刀具補償。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

程式編輯注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數

說明圖

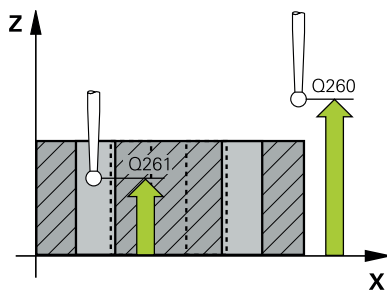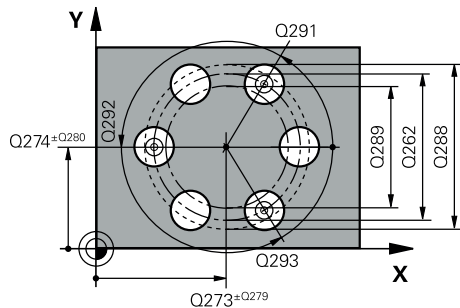

參數

Q273 第一軸上的中心點(命令值)?

工作平面之主要軸向上的栓孔圓心(標稱值)。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q274 第二軸上的中心點(命令值)?

工作平面之次要軸向上的栓孔圓心(標稱值)。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q262 指令直徑?

輸入鑽孔的直徑。

輸入：0...99999.9999

Q291 第一孔的極座標角度?

工作平面上第一鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q292 第二孔的極座標角度?

工作平面上第二鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q293 第三孔的極座標角度?

工作平面上第三鑽孔中心之極座標角度。該值具有絕對效果。

輸入：-360.000...+360.000

Q261 探針軸上的量測高度?

將執行量測之接觸式探針軸向上球尖端中心之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q260 淨空高度?

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

Q288 尺寸最大限制?

栓孔圓的最大允許直徑

輸入：0...99999.9999

Q289 尺寸最小限制?

栓孔圓的最小允許直徑

輸入：0...99999.9999

Q279 第一軸中心點的允許誤差?

工作平面之主要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

Q280 第二軸中心點的允許誤差?

工作平面之次要軸上可允許之位置偏差。

輸入：0...99999.9999

說明圖

參數

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為**TCHPR430.TXT**的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復**NC**程式執行。

輸入：**0、1、2**

Q309 如果容許誤差超過程式停止?

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：不可中斷程式執行；無錯誤訊息

1：中斷程式執行並且輸出錯誤訊息

輸入：**0, 1**

Q330 監控的刀具？

定義控制器是否應執行刀具監控：

0：監控未啟動

> 0：用於加工的刀號或刀名。透過動作列內的選擇，具有直接從刀具資料表套用刀具的選項。

輸入：**0...99999.9** 或最多**255**個字元

進一步資訊: "刀具監視", 291 頁碼

範例

11 TCH PROBE 430 MEAS. BOLT HOLE CIRC ~	
Q273=+50	;CENTER IN 1ST AXIS ~
Q274=+50	;CENTER IN 2ND AXIS ~
Q262=+80	;NOMINAL DIAMETER ~
Q291=+0	;ANGLE OF 1ST HOLE ~
Q292=+90	;ANGLE OF 2ND HOLE ~
Q293=+180	;ANGLE OF 3RD HOLE ~
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT ~
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q288=+80.1	;MAXIMUM LIMIT ~
Q289=+79.9	;MINIMUM LIMIT ~
Q279=+0.15	;TOLERANCE 1ST CENTER ~
Q280=+0.15	;TOLERANCE 2ND CENTER ~
Q281=+1	;MEASURING LOG ~
Q309=+0	;PGM STOP TOLERANCE ~
Q330=+0	;TOOL

8.5.13 循環程式431 MEASURE PLANE

ISO 程式編輯

G431

應用

接觸式探針循環程式**431**藉由三點找出一平面的角度。將所測量的值儲存在Q參數中。


i 取代循環程式**431 MEASURE PLANE**，HEIDENHAIN建議使用更強大的循環程式**1420 PROBING IN PLANE**。

相關主題

- 循環程式**1420 PROBING IN PLANE**

進一步資訊: "循環程式1420PROBING IN PLANE", 186 頁碼

循環程式執行

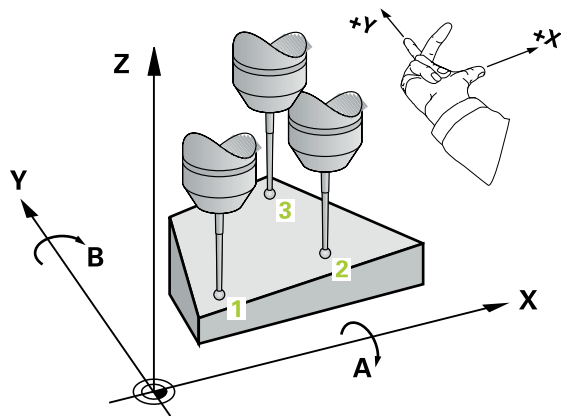

- 1 控制器使用定位邏輯，將接觸式探針定位置編寫的接觸點**1**，並量測此處的第一平面點。控制器在相對於探測之方向上偏移接觸式探針一設定淨空。
- 進一步資訊: "定位邏輯", 82 頁碼
- 2 接觸式探針返回到淨空高度，然後在工作平面上移動到接觸點**2**，並測量平面之第二接觸點的實際數值。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後在工作平面上移動到接觸點**3**，並測量平面之第三接觸點的實際數值。
- 4 最後控制器返回接觸式探針到淨空高度，並儲存所測量的角度值在以下的Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q158	A軸的投射角度
Q159	B軸的投射角度
Q170	空間角度A
Q171	空間角度B
Q172	空間角度C
Q173至Q175	接觸式探針軸向內的量測值(第一至第三量測)

備註

注意事項

碰撞的危險！

若將角度值儲存在預設座標資料表內，然後利用程式編輯平面空間SPA=0、SPB=0、SPC=0將刀具傾斜，則有其中傾斜軸向在0上的多個解決方案。有碰撞的危險！

► 確定編寫SYM (SEQ) + 或SYM (SEQ) -


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 若三個量測點不在一直線上，則控制器可計算角度值。
- 控制器將在循環程式開始時重置已啟動的基本旋轉。

編寫注意事項

- 在此循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。
- **傾斜工作面**功能所需的空間角度都儲存在參數Q170至Q172之內。利用前兩個測量點，在傾斜工作平面時您亦可指定主要軸之方向。
- 第三測量點決定刀具軸的方向。定義第三測量點在正Y軸的方向上，以保證在順時針座標系統中刀具軸的位置是正確的。

循環程式參數

說明圖

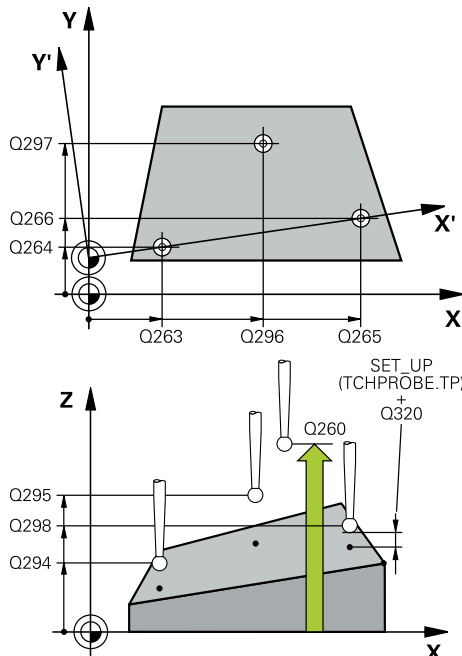

Parameter

Q263 第一軸上的第一量測點？

工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q264 第二軸上的第一量測點？

工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q294 第三軸上的第一量測點？

接觸式探針軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q265 第一軸上的第二量測點？

工作平面之主要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q266 第二軸上的第二量測點？

工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q295 第三軸的第二量測點？

接觸式探針軸向上第二接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q296 第一軸上的第三量測點？

工作平面之主要軸向上第三接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q297 第二軸上的第三量測點？

工作平面之次要軸向上第三接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q298 第三軸上的第三量測點？

接觸式探針軸向上第三接觸點之座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q320 設定淨空？

接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。

輸入：0...99999.9999 或PREDEF

Q260 淨空高度？

不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。

輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

Parameter

Q281 量測記錄 (0/1/2)?

定義控制器是否將產生一測量記錄：

0：不產生測量記錄

1：建立量測記錄：控制器將名為TCHPR431.TXT的記錄檔儲存在同時內含相關NC程式的資料夾中。

2：中斷程式執行並在控制器螢幕上顯示測量記錄。利用NC開始來恢復NC程式執行。

輸入：0、1、2


範例

11 TCH PROBE 431 MEASURE PLANE ~	
Q263=+20	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+20	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q294=-10	;1ST POINT 3RD AXIS ~
Q265=+50	;2ND PNT IN 1ST AXIS ~
Q266=+80	;2ND PNT IN 2ND AXIS ~
Q295=+0	;2ND PNT IN 3RD AXIS ~
Q296=+90	;3RD PNT IN 1ST AXIS ~
Q297=+35	;3RD PNT IN 2ND AXIS ~
Q298=+12	;3RD PNT IN 3RD AXIS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q260=+5	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q281=+1	;MEASURING LOG

8.5.14 範例：測量及重做一長方形立柱

程式順序


- 粗銑矩形立柱，具有0.5 mm精銑預留量
- 測量矩形立柱
- 精銑矩形立柱，將測量值列入考量

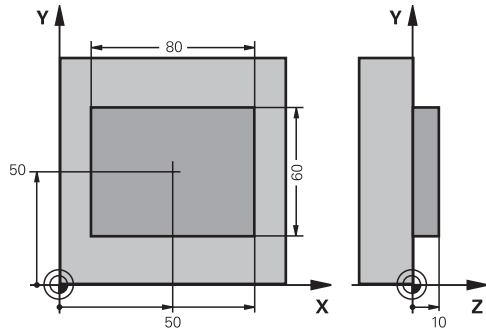

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 5 Z S6000	; 刀具呼叫：粗銑
2 Q1 = 81	; X上的矩形長度(粗銑尺寸)
3 Q2 = 61	; Y上的矩形長度(粗銑尺寸)
4 L Z+100 R0 FMAX M3	; 退回刀具
5 CALL LBL 1	; 呼叫子程式做加工
6 L Z+100 R0 FMAX	; 退回刀具
7 TOOL CALL 600 Z	; 呼叫接觸式探針
8 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS. ~	
Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS ~	
Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS ~	
Q282=+80 ;FIRST SIDE LENGTH ~	
Q283=+60 ;2ND SIDE LENGTH ~	
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT ~	
Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+30 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q301=+0 ;MOVE TO CLEARANCE ~	
Q284=+0 ;MAX. LIMIT 1ST SIDE ~	
Q285=+0 ;MIN. LIMIT 1ST SIDE ~	
Q286=+0 ;MAX. LIMIT 2ND SIDE ~	
Q287=+0 ;MIN. LIMIT 2ND SIDE ~	
Q279=+0 ;TOLERANCE 1ST CENTER ~	
Q280=+0 ;TOLERANCE 2ND CENTER ~	
Q281=+0 ;MEASURING LOG ~	
Q309=+0 ;PGM STOP TOLERANCE ~	
Q330=+0 ;TOOL	
9 Q1 = Q1 - Q164	; 根據量測偏差計算X上的長度
10 Q2 = Q2 - Q165	; 根據量測偏差計算Y上的長度

11 L Z+100 R0 FMAX	; 退回接觸式探針
12 TOOL CALL 25 Z S8000	; 刀具呼叫：精銑
13 L Z+100 R0 FMAX M3	; 退回刀具
14 CALL LBL 1	; 呼叫子程式做加工
15 L Z+100 R0 FMAX	
16 M30	; 程式結束
17 LBL 1	; 具有矩形立柱加工循環程式的子程式
18 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD ~	
Q218=+Q1 ;FIRST SIDE LENGTH ~	
Q424=+82 ;WORKPC. BLANK SIDE 1 ~	
Q219=+Q2 ;2ND SIDE LENGTH ~	
Q425=+62 ;WORKPC. BLANK SIDE 2 ~	
Q220=+0 ;RADIUS / CHAMFER ~	
Q368=+0.1 ;ALLOWANCE FOR SIDE ~	
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION ~	
Q367=+0 ;STUD POSITION ~	
Q207=+500 ;FEED RATE MILLING ~	
Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT ~	
Q201=-10 ;DEPTH ~	
Q202=+5 ;PLUNGING DEPTH ~	
Q206=+3000 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~	
Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q203=+10 ;SURFACE COORDINATE ~	
Q204=+20 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	
Q370=+1 ;TOOL PATH OVERLAP ~	
Q437=+0 ;APPROACH POSITION ~	
Q215=+0 ;MACHINING OPERATION ~	
Q369=+0 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~	
Q338=+20 ;INFEEED FOR FINISHING ~	
Q385=+500 ;FINISHING FEED RATE	
19 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	; 循環程式呼叫
20 LBL 0	; 子程式結束
21 END PGM TOUCHPROBE MM	

8.5.15 範例：探測矩形口袋並記錄結果

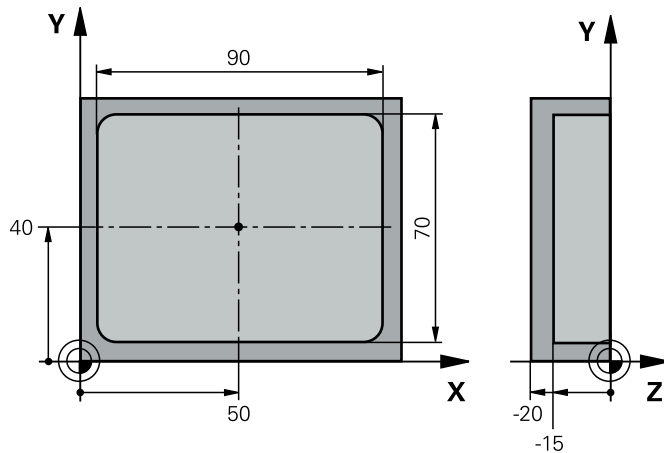

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE_2 MM	
1 TOOL CALL 600 Z	; 刀具呼叫：接觸式探針
2 L Z+100 R0 FMAX	; 退回接觸式探針
3 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE ~	
Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS ~	
Q274=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS ~	
Q282=+90 ;FIRST SIDE LENGTH ~	
Q283=+70 ;2ND SIDE LENGTH ~	
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT ~	
Q320=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~	
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT ~	
Q301=+0 ;MOVE TO CLEARANCE ~	
Q284=+90.15 ;MAX. LIMIT 1ST SIDE ~	
Q285=+89.95 ;MIN. LIMIT 1ST SIDE ~	
Q286=+70.1 ;MAX. LIMIT 2ND SIDE ~	
Q287=+69.9 ;MIN. LIMIT 2ND SIDE ~	
Q279=+0.15 ;TOLERANCE 1ST CENTER ~	
Q280=+0.1 ;TOLERANCE 2ND CENTER ~	
Q281=+1 ;MEASURING LOG ~	
Q309=+0 ;PGM STOP TOLERANCE ~	
Q330=+0 ;TOOL	
4 L Z+100 R0 FMAX	; 退回刀具
5 M30	; 程式結束
6 END PGM TOUCHPROBE_2 MM	

8.6 探測平面內或球體內的位置

8.6.1 循環程式3 MEASURING

ISO 程式編輯

NC語法只能用於Klartext程式編輯。

應用

接觸式探針循環程式3在一可選擇的探測方向上測量工件上的任何位置。不像是其他接觸式探針循環程式，循環程式3使您可以直接輸入量測範圍**SET UPT**及進給速率**F**。同時，接觸式探針在決定了測量數值之後退回一可定義的值**MB**。

循環程式順序

- 1 接觸式探針從目前位置以指定的進給速率往定義的探測方向移動，使用極角度來定義循環程式中的探測方向。
- 2 控制器儲存了位置之後，接觸式探針即停止。控制器儲存探針尖端中心的X、Y、Z座標到三個連續的Q參數。控制器並不會進行任何長度或半徑補償。您可定義循環程式中第一結果參數的編號。
- 3 最終，控制器在相對於探測方向的方向上，以在參數**MB**內定義之值，退回接觸式探針。

備註



接觸式探針循環程式3的實際行為由工具機製造商或特定接觸式探針循環程式內所使用軟體之製造商所定義。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 在其他接觸式探針循環程式內有效的**DIST** (最大橫移至接觸點)和**F** (探測進給速率)接觸式探針資料並不適用於接觸式探針循環程式3。
- 請記住控制器總是會寫入4個連續的Q參數。
- 若控制器無法決定有效的接觸點，NC程式會在無錯誤訊息的情況下執行。在此情況下，控制器指派數值-1給第四結果參數，使得您可自行處理錯誤。
- 控制器以最多退回距離**MB**，並且不超過測量起點，退回接觸式探針。這可排除退回期間任何碰撞。



FN 17: SYSWRITE ID990 NR6函數允許設定循環程式是否運行通過探測輸入X12或X13。

循環程式參數

說明圖	Parameter
	參數號碼的結果？ 輸入Q參數的編號成為您想要控制器指定的第一測量座標(X)。Y和Z值都緊跟在Q參數之後寫入。 輸入：0...1999
	量測軸？ 輸入接觸式探針要移動方向的軸，並以ENT鍵確認。 輸入：X、Y或Z
	量測角？ 此角度定義探測方向。該角度參照探測軸。使用ENT鍵確認。 輸入：-180...+180
	最大量測範圍？ 輸入接觸式探針將移動遠離開始點之最大距離。以ENT確認。 輸入：0...999999999
	測量進給率 輸入量測進給速率，單位為mm/min。 輸入：0...3000
	最大退回距離？ 在相對於探測方向的方向上之行進路徑，其係在針尖轉向之後。控制器讓接觸式探針回到不會比開始點遠的點上，如此就不會發生碰撞。 輸入：0...999999999
	參考系統? (0=ACT/1=REF) 定義探測方向與測量結果是否將參照目前的座標系統(ACT，可位移或旋轉)，或參照工具機座標系統(REF)： 0：在目前系統內執行探測操作並將量測結果儲存在ACT系統內 1：在機械式REF系統內執行探測操作將量測結果儲存在REF系統內。 輸入：0, 1

說明圖

Parameter

錯誤模式？(0=關/1=開)

定義若針尖在循環程式開始時已轉向，控制器是否將發出錯誤訊息。若選擇模式**1**，則控制器將數值**-1**儲存在第四結果參數內，並繼續循環程式：

0：發出錯誤訊息

1：不發出錯誤訊息

輸入：**0, 1**

範例

11 TCH PROBE 3.0 MEASURING

12 TCH PROBE 3.1 Q1

13 TCH PROBE 3.2 X ANGLE:+15

14 TCH PROBE 3.3 ABST+10 F100 MB1 REFERENCE SYSTEM:0

15 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1

8.6.2 循環程式4MEASURING IN 3-D

ISO 程式編輯

NC語法只能用於Klartext程式編輯。

應用

接觸式探針循環程式**4**在由一向量定義的探測方向上測量工件上的任何位置。不像是其他接觸式探針循環程式，循環程式**4**使您可以直接輸入探測距離及探測進給速率。您也可定義接觸式探針在獲取探測值之後退刀之距離。

循環程式**4**是可使用任何接觸式探針(TS或TT)用於探測的輔助循環程式。控制器不提供在任何探測方向內校準TS接觸式探針的循環程式。

循環程式順序

- 1 控制器從目前位置以輸入的進給速率往定義的探測方向移動接觸式探針，藉由使用一向量定義循環程式中的探測方向(X, Y及Z上的差值)。
- 2 控制器儲存位置之後，控制器停止探測動作。控制器將探測位置的X、Y、Z座標儲存到三個連續的Q參數。您可定義循環程式中第一參數的編號。若使用TS接觸式探針，用校準過的中心偏移修正探測結果。
- 3 最終，控制器在相對於探測方向的方向內縮回接觸式探針。在參數**MB**內定義移動距離——接觸式探針移動至不會比起點還要遠的點。



確定預先定位期間，控制器移動探針尖端中心，不補償至定義的位置。

備註

注意事項

碰撞的危險！

如果控制器不能夠決定一有效的接觸點，第四個結果參數將具有數值-1。控制器**不**中斷程式執行！有碰撞的危險！

► 確定已到達所有接觸點。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 控制器以最多退回距離**MB**，並且不超過測量起點，退回接觸式探針。這可排除退回期間任何碰撞。
- 請記住控制器總是會寫入4個連續的Q參數。

循環程式參數

說明圖	參數
	參數號碼的結果？ 輸入Q參數的編號成為您想要控制器指定的第一測量座標(X)。Y和Z值都緊跟在Q參數之後寫入。 輸入：0...1999
	相關量測路徑在 X ？ 方向向量中的X分量定義了接觸式探針將移動的方向。 輸入：-999999999...+999999999
	相關量測路徑在 Y ？ 方向向量中的Y分量定義了接觸式探針將移動的方向。 輸入：-999999999...+999999999
	相關量測路徑在 Z ？ 方向向量中的Z分量定義了接觸式探針將移動的方向。 輸入：-999999999...+999999999
	最大量測範圍？ 輸入由接觸式探針將沿著方向向量移動的開始點之最大距離。 輸入：-999999999...+999999999
	測量進給率 輸入量測進給速率，單位為mm/min。 輸入：0...3000
	最大退回距離？ 在相對於探測方向的方向上之行進路徑，其係在針尖轉向之後。 輸入：0...999999999
	參考系統? (0=ACT/1=REF) 定義探測結果是否將儲存在輸入座標系統(ACT)或相對於機器座標系統(REF)： 0：將量測結果儲存在ACT系統內 1：將量測結果儲存在REF系統內 輸入：0, 1

範例

11 TCH PROBE 4.0 MEASURING IN 3-D

12 TCH PROBE 4.1 Q1

13 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1

14 TCH PROBE 4.3 ABST+45 F100 MB50 REFERENCE SYSTEM:0

8.6.3 循環程式444 PROBING IN 3-D


ISO 程式編輯

G444

應用



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

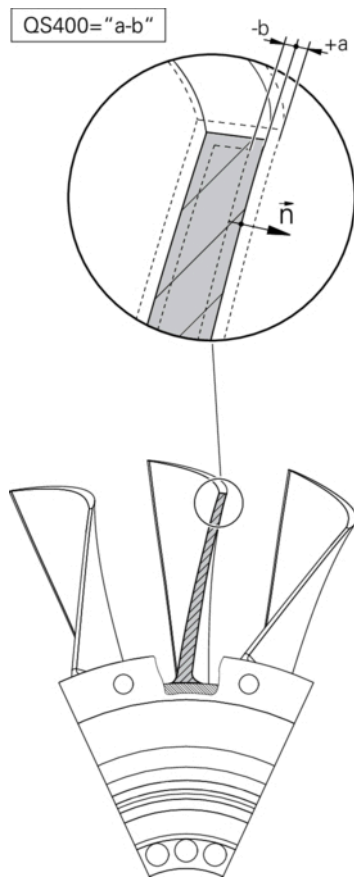

循環程式**444**檢查工件表面上一個特定點。使用此循環程式來例如量測模造工件的自由形狀表面。其可決定工件表面上一點，是否位於與標稱座標比較之下尺寸不足或過大範圍內。接著，操作員可執行進一步加工步驟，像是重新加工。

循環程式**444**探測三維內任意點，並決定來自標稱座標的偏差。參數**Q581**、**Q582**和**Q583**內定義的法線向量運用於此。該法線向量與其中該標稱座標所在的一成像表面垂直。該法線向量指向遠離該表面，並且不決定探測路徑。建議在CAD或CAM系統幫助之下決定該法線向量。公差範圍**QS400**決定實際與標稱座標之間沿著該法線向量的容許偏差。如此定義例如若偵測到尺寸不足，則中斷程式。此外，控制器輸出一記錄，並且該偏差儲存在底下列的Q參數內。

循環程式執行



- 1 從目前位置開始，接觸式探針移動到法線向量上與標稱座標相距以下距離的一點上：距離 = 球尖端半徑 + 來自tchprobe.tp資料表(TNC:\table\tchprobe.tp)的SET_UP值 + Q320。預先定位將淨空高度列入考慮。
進一步資訊: "執行接觸式探針循環程式", 80 頁碼
- 2 然後，接觸式探針靠近該標稱座標。利用DIST定義探測距離，而非使用該法線向量！該法線向量只用於目前的座標計算。
- 3 在控制器儲存該位置之後，接觸式探針縮回並停止。控制器將接觸點的量測座標儲存在Q參數內。
- 4 最終，控制器在相對於探測方向的方向上，以在參數MB內定義之值，退回接觸式探針。

結果參數

控制器將探測結果儲存在以下參數內：

Q參數 號碼	意義
Q151	主要軸內的量測位置
Q152	次要軸內的量測位置
Q153	刀具軸內的量測位置
Q161	主要軸內的量測偏差
Q162	次要軸內的量測偏差
Q163	刀具軸內的量測偏差
Q164	量測3D偏差 ■ 小於0：尺寸不足 ■ 大於0：過大
Q183	工件狀態： ■ - 1 = 尚未定義 ■ 0 = 良好 ■ 1 = 重做 ■ 2 = 廢棄

記錄功能

一旦完成探測，控制器會產生HTML格式的記錄，該記錄包括來自主要、次要和刀具軸以及3D誤差之結果。控制器將該記錄儲存在*.h檔案所在的同一個資料夾內(並無路徑設置給FN 16)。

該記錄內含以下主要、次要和刀具軸上的資料：

- 實際探測方向(為輸入系統內的向量)。該向量值對應至所設置的探測路徑
- 定義的標稱座標
- 如果已經定義公差QS400：輸出上與下尺寸，以及沿著該法線向量的已決定偏差
- 確認的實際座標
- 用顏色區分值的顯示(綠色代表「優良」，橙色代表「重作」，紅色代表「廢棄」)

備註

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 為了獲得來自所使用接觸式探針的確切結果，在執行循環程式**444**之前需要執行3D校準。3D校準要求軟體選項**3D-ToolComp (#92 / #2-02-1)**。
- 循環程式**444**產生HTML格式的測量記錄。
- 在執行循環程式**444**之前，若循環程式 **8 MIRROR IMAGE**、循環程式**11 SCALING**或循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**已啟動，則輸出錯誤訊息。
- 對於探測，啟動的TCPM將列入考慮。雖然TCPM啟動，若來自**傾斜工作面**功能的探測結果與目前旋轉軸位置不一致時，位置的探測仍舊可行。
- 若工具機配備受控制的主軸，則應在接觸式探針表(**TRACK欄**)內啟動角度追蹤。這可大幅增加運用3-D接觸式探針的測量精確度。
- 循環程式**444**將所有座標參照至該輸入系統。
- 控制器將量測值寫入返回參數，
進一步資訊: "應用", 347 頁碼
- 工件狀態優良/重作/廢棄係透過Q參數**Q183**來設定，與參數**Q309**無關。
進一步資訊: "應用", 347 頁碼

有關機械參數的備註

- 根據選配chkTiltingAxes機械參數(編號204600)的設定，控制器在探測期間將檢查旋轉軸的位置是否與傾斜角度吻合(3D-ROT)。如果不是，則控制器顯示錯誤訊息。

循環程式參數

說明圖	Parameter
	Q263 第一軸上的第一量測點？ 工作平面之主要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q264 第二軸上的第一量測點？ 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q294 第三軸上的第一量測點？ 接觸式探針軸向上第一接觸點的座標。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999
	Q581 參考軸內的表面法線？ 在此輸入主要軸方向內的表面法線。一加工點的表面法線由CAD/CAM系統正常輸出。 輸入：-10...+10
	Q582 次要軸內的表面法線？ 在此輸入次要軸方向內的表面法線。一加工點的表面法線由CAD/CAM系統正常輸出。 輸入：-10...+10
	Q583 刀具軸內的表面法線？ 在此輸入刀具軸方向內的表面法線。一加工點的表面法線由CAD/CAM系統正常輸出。 輸入：-10...+10
	Q320 設定淨空？ 接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999 或PREDEF
	Q260 淨空高度？ 不會造成接觸式探針與工件(治具)之間的碰撞之刀具軸向上的座標。該值具有絕對效果。 輸入：-99999.9999...+99999.9999 或PREDEF

說明圖

Parameter

QS400 公差值？

指定將受到循環程式監視的公差區。該公差定義容許沿著表面法線的偏差，在工件的標稱座標與實際位置之間決定此偏差。(表面法線由Q581至Q583所定義，並且該標稱座標由Q263、Q264和Q294所定義)。根據該法線向量，公差值在該軸向上區分(參見範例)。

範例

- **QS400 = "0.4-0.1"**表示：上尺寸 = 標稱座標+0.4，下尺寸 = 標稱座標-0.1。如此以下公差區用於循環程式："標稱座標 +0.4"至"標稱座標 -0.1"。
- **QS400 = "0.4"**表示：上尺寸 = 標稱座標+0.4，下尺寸 = 標稱座標。如此以下公差區用於循環程式："標稱座標 +0.4"至"標稱座標"。
- **QS400 = "-0.1"**表示：上尺寸 = 標稱座標，下尺寸 = 標稱座標-0.1。如此以下公差帶用於循環程式："標稱座標"至"標稱座標 -0.1"。
- **QS400 = ""**表示：無公差區。
- **QS400 = "0"**表示：無公差區。
- **QS400 = "0.1+0.1"**表示：無公差區。

輸入：最多255個字元

Q309 反應公差誤差？

定義在違反公差限制的事件中，控制器將中斷程式執行，並輸出錯誤訊息：

0：當未超出公差時，不可中斷程式執行；未輸顯示錯誤訊息

1：當超出公差時，中斷程式執行；並輸顯示錯誤訊息

2：如果沿著表面法線向量的該已量測實際座標之值小於該標稱座標，則控制器顯示一訊息，並中斷NC程式執行。然而，如果已量測實際座標值高於標稱座標值，則不會有錯誤訊息。

輸入：0、1、2

範例

11 TCH PROBE 444 PROBING IN 3-D ~	
Q263=+0	;1ST POINT 1ST AXIS ~
Q264=+0	;1ST POINT 2ND AXIS ~
Q294=+0	;1ST POINT 3RD AXIS ~
Q581=+1	;NORMAL IN REF. AXIS ~
Q582=+0	;NORMAL IN MINOR AXIS ~
Q583=+0	;NORMAL IN TOOL AXIS ~
Q320=+0	;安全淨空 ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
QS400="1-1"	;TOLERANCE ~
Q309=+0	;ERROR REACTION

8.7 影響循環程式運行

8.7.1 循環程式441 FAST PROBING

ISO 程式編輯

G441

應用

您可使用此接觸式探針循環程式**441**整體指定許多接觸式探針參數(例如定位進給速率)給所有後續使用的接觸式探針循環程式。



在此情況下，將不會執行工具機動作。

程式中斷Q400=1

參數**Q400 INTERRUPTION**允許中斷程式運行並顯示獲得的結果。

由**Q400**進行的程式中斷在以下接觸式探針循環程式中生效：

- 用於檢查工件的接觸式探針循環程式：421至427、430和431
- 循環程式**444 PROBING IN 3-D**
- 用於量測座標結構配置的接觸式探針循環程式：45x
- 用於校準的接觸式探針循環程式：46x
- 接觸式探針循環程式**14xx**

循環程式421至427、430和431：

控制器將在程式中斷期間獲得的結果顯示在**FN 16**監控輸出內。

循環程式444、45x、46x、14xx：

控制器自動將程式中斷期間獲得的結果顯示在以下路徑的HTML日誌中：**TNC:\TCHPRlast.html**。可在文件工作空間內開啟HTML日誌。

備註

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- **END PGM**、**M2**、**M30**重置了循環程式**441**之共通設定。
- 循環程式參數**Q399**取決於工具機的組態。工具機製造廠對接觸式探針是否透過NC程式定向的設定負責。
- 即使若工具機具有分離的電位計用於快速移動與進給速率，還是可只使用進給速率電位計來控制進給速率，即使具有**Q397=1**。
- 如果**Q371**不等於**0**並且探針不在循環程式**14xx**內移動，控制器將終止循環程式。控制器將接觸式探針返回至淨空高度，並將工件狀態**3**儲存在Q參數**Q183**中。NC程式繼續。
工件狀態**3**：探針不移動

有關機械參數的備註

- 機械參數**maxTouchFeed** (編號122602)允許工具機製造商限制進給速率。您可在在此機械參數內設定最大絕對進給速率。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q396 定位之進給率？ 定義接觸式探針要移動到所指定的位置之進給速率。 輸入：0...999999.999
	Q397 預先定位在工具機的快速移動上？ 定義當預先定位接觸式探針時，控制器是否以FMAX進給速率(工具機的快速移動)移動： 0：以進給速率從Q396預先定位 1：以工具機的快速移動FMAX預先定位 輸入：0, 1
	Q399 角度軌跡 (0/1)? 定義控制器是否將在每次探測程序之前定向接觸式探針： 0：不定向主軸 1：在每次探測操作之前定向主軸(增加準確性)？ 輸入：0, 1
	Q400 自動中斷？ 定義控制器是否將中斷程式運行，並在接觸式探針循環程式之後於螢幕上顯示量測結果： 0：在特定接觸式探針循環程式內，即使已選擇將量測結果輸出至螢幕，還是不中斷程式執行 1：中斷程式執行並在螢幕上輸出量測結果。利用NC開始來恢復NC程式執行。 輸入：0, 1 進一步資訊: "程式中斷Q400=1", 352 頁碼
	Q371 未到達接觸點？ 定義當探針不在接觸式探針表的DIST值之內移動時控制器之行爲。 0：控制器中斷NC程式，並顯示錯誤訊息，指出無法到達接觸點。此為標準行爲。 1：控制器顯示警告並終止探測循環程式。NC程式繼續。只在14xx循環程式內生效。 2：控制器不顯示警告並終止探測循環程式。NC程式繼續。只在14xx循環程式內生效。 輸入：0、1、2

範例


11 TCH PROBE 441 FAST PROBING ~	
Q396=+3000	;POSITIONING FEEDRATE ~
Q397=+0	;SELECT FEED RATE ~
Q399=+1	;ANGLE TRACKING ~
Q400=+1	;INTERRUPTION ~
Q371=+0	;TOUCH POINT REACTION

8.7.2 循環程式1493 EXTRUSION PROBING

ISO 程式編輯

G1493

應用

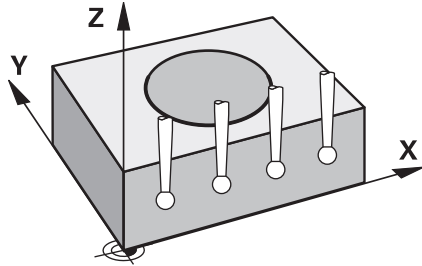

循環程式**1493**允許沿著直線重複特定接觸式探針循環程式的接觸點。在循環程式中，定義擠壓的方向和程度，以及擠壓點的數量。

例如，重複允許您在不同高度執行多次量測，並根據刀具的偏轉確定偏差。您也可使用擠壓來提高探測期間的精確度。多個測量點可幫助您確定工件或粗糙表面上的污染。

為了啟動特定接觸點的重複，您需要在探測循環程式之前定義循環程式**1493**。根據定義，此循環程式將僅在下一個循環程式或整個NC程式中保持啟動。控制器解析輸入座標系統**I-CS**內的擠壓。

以下循環程式可執行擠壓：

- **PROBING IN PLANE** (循環程式**1420**，ISO：G1420)，請參閱 186 頁碼
- **PROBING ON EDGE** (循環程式**1410**，ISO：G1410)，請參閱 155 頁碼
- **PROBING TWO CIRCLES** (循環程式**1411**，ISO：G1411)，請參閱 161 頁碼
- **INCLINED EDGE PROBING** (循環程式**1412**，ISO：G1412)，請參閱 169 頁碼
- **交點探測** (循環程式**1416**，ISO：G1416)，請參閱 177 頁碼
- **POSITION PROBING** (循環程式**1400**，ISO：G1400)，請參閱 258 頁碼
- **CIRCLE PROBING** (循環程式**1401**，ISO：G1401)，請參閱 261 頁碼
- **探測溝槽/脊部** (循環程式**1404**，ISO：G1404)，請參閱 270 頁碼
- **探測底切位置** (循環程式**1430**，ISO：G1430)，請參閱 275 頁碼
- **探測溝槽/脊部底切** (循環程式**1434**，ISO：G1434)，請參閱 280 頁碼

結果參數Q

控制器將接觸式探針循環程式的結果儲存在以下Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q970	與接觸點1的理想線之最大偏差
Q971	與接觸點2的理想線之最大偏差
Q972	與接觸點3的理想線之最大偏差
Q973	直徑1的最大偏差
Q974	直徑2的最大偏差

結果參數QS

控制器將擠壓的所有量測點個別結果儲存在QS參數QS97x內。結果長度為十個字元。結果由空格彼此分隔。

範例：QS970 = 0.12345678 -1.1234567 -2.1234567 -3.1234567

QS參數 號碼	意義
QS970	接觸點1的擠壓結果
QS971	接觸點2的擠壓結果
QS972	接觸點3的擠壓結果
QS973	直徑1的擠壓結果
QS974	直徑2的擠壓結果

例如，您可使用字串處理將NC程式中的各個結果轉換為數值，並將其用於例如評估。

範例：

接觸式探針循環程式在QS參數QS970之內產生以下結果：

QS970 = 0.12345678 -1.1234567

以下範例顯示如何將產生的結果轉換成數值。

11 QS0 = SUBSTR (SRC_QS970 BEG0 LEN10)	; 從QS970讀取第一結果
12 QL1 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自QS0的文字數字值轉換成數值並指派給QL0
13 QS0 = SUBSTR (SRC_QS970 BEG11 LEN10)	; 從QS970讀取第二結果
14 QL2 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自QS0的文字數字值轉換成數值並指派給QL2

進一步資訊： 程式編輯和測試的使用手冊

記錄功能

一旦完成探測，控制器會產生HTML格式的記錄檔案，記錄檔案包含圖形和表格形式的3D偏差結果。控制器將記錄檔案儲存在NC程式所在的同一個資料夾中。

記錄檔案包含主要軸、次要軸和刀具軸中的以下資料，具體取決於所選循環程式(例如圓心點和直徑)：

- 實際探測方向(為輸入系統內的向量)。該向量值對應至所設置的探測路徑
- 定義的標稱座標
- 上與下尺寸，以及沿著該法線向量的已決定偏差
- 量測的實際座標
- 值的顏色編碼：
 - 綠色：良好
 - 橙色：重做
 - 紅色：廢棄

- 擠壓點：

水平軸代表擠壓方向。藍色點為個別量測點。紅線表示尺寸的下限與上限。若值超出特定公差，則控制器將在圖形中以紅色顯示該區域。

備註


- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 如果 $Q1145 > 0$ 並且 $Q1146 = 0$ ，則控制器將在相同位置執行擠壓點的數量。
- 當使用循環程式**1401 CIRCLE PROBING**、**1411 PROBING TWO CIRCLES**或**1404 探測溝槽/脊部**，擠壓方向必須等於 $Q1140 = +3$ ，否則控制器將產生錯誤訊息。
- 當在接觸式探針循環程式之內定義**TRANSFER POSITION Q1120**，控制器將用偏差平均來補償預設。控制器根據編寫的**TRANSFER POSITION Q1120**，從探測物體的所有量測擠壓點來計算此平均。

範例：

- 接觸點1的標稱位置：2.35 mm
- 結果： $QS970 = 2.30000000 \ 2.35000000 \ 2.40000000 \ 2.50000000$
 平均：2.38750000 mm
 該預設已由來自標稱位置的平均所修正，在此情況下為0.0375 mm。

循環程式參數

說明圖

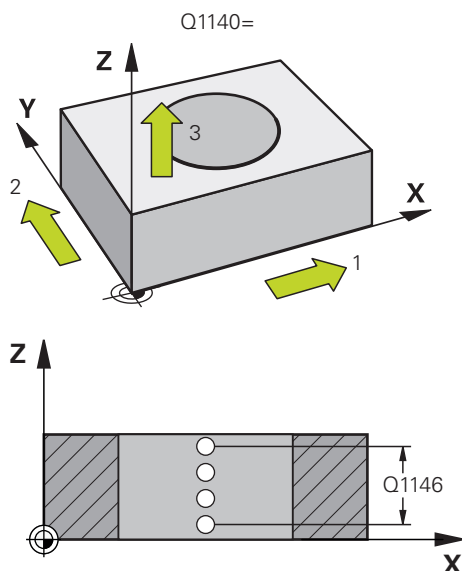

參數

Q1140 Direction for extrusion (1-3)?

- 1：往主要軸方向擠壓
- 2：往次要軸方向擠壓
- 3：往刀具軸方向擠壓

輸入：1、2、3

Q1145 Number of extrusion points?

在擠壓Q1146的長度之上循環程式重複的量測點數。

輸入：1...99

Q1146 Length of extrusion?

其上量測點重複的長度。

輸入：-99...+99

Q1149 擠壓：模數持續時間？

循環程式生效：

0：擠壓只在下一個循環程式生效。

1：擠壓直到NC程式結尾才生效。

輸入：-99...+99

範例

11 TCH PROBE 1493 EXTRUSION PROBING ~	
Q1140=+3	;EXTRUSION DIRECTION ~
Q1145=+1	;EXTRUSION POINTS ~
Q1146=+0	;EXTRUSION LENGTH ~
Q1149=+0	;EXTRUSION MODAL

9

刀具的接觸式探測循環程式

9.1 概述

銑切刀量測

循環程式	呼叫	進一步資訊
481 CAL. TOOL LENGTH ■ 量測刀長	DEF啟動	365 頁碼
482 CAL. TOOL RADIUS ■ 量測刀徑	DEF啟動	367 頁碼
483 MEASURE TOOL ■ 測量刀具長度及半徑	DEF啟動	370 頁碼

車刀量測

循環程式	呼叫	進一步資訊
485 MEASURE LATHE TOOL (#50 / #4-03-1)或 (#158 / #4-03-2) ■ 車刀量測	DEF啟動	374 頁碼

9.2 基本原理

9.2.1 應用

配合控制器的刀具測量循環程式，刀具接觸式探針可使您自動地測量刀具：刀具長度及半徑之補償值儲存在刀具表，並用於接觸式探針循環程式的結束時。其提供了以下的刀具量測種類：

- 靜止刀具量測
- 旋轉刀具量測
- 個別刀具量測

相關主題

- 校準刀具接觸式探針
 進一步資訊: "校準工件接觸式探針", 109 頁碼

9.2.2 量測長度0的刀具



請參閱機械手冊！

選配機械參數**maxToolLengthTT** (編號122607)可讓工具機製造商定義用於刀具接觸式探針循環程式的最大刀長。



HEIDENHAIN建議若可能，總是用其實際刀長來定義刀具。

刀具量測循環程式自動量測刀具。您也可量測在刀具資料表內用長度L為0定義的刀具。為此，工具機製造商必須在選配機械參數**maxToolLengthTT** (編號122607)內定義最大刀長值。控制器開始搜尋，其中在第一步驟中粗略確定實際刀長。這接著細量測。

循環程式執行

- 1 刀具移動至在接觸式探針上方置中的淨空高度。
淨空高度等於選配機械參數`maxToolLengthTT` (編號122607)之值。
- 2 控制器在主軸靜止時執行粗銑量測。
當量測靜止刀具時，控制器將使用機械參數`probingFeed` (編號122709)內定義用於探測的進給速率。
- 3 控制器儲存粗量測長度。
- 4 控制器以來自刀具量測循環程式之值執行細量測。

備註

注意事項

碰撞的危險！

如果工具機製造商無法定義選配機械參數`maxToolLengthTT` (編號122607)，則將無刀具搜尋。控制器預先定位長度0的刀具。碰撞的危險！

- ▶ 遵照工具機手冊內的機械參數值。
- ▶ 用實際刀長`L`定義刀具

注意事項

碰撞的危險！

如果刀具比選配機械參數`maxToolLengthTT` (編號122607)之值還要長，則有碰撞的風險！

- ▶ 遵照工具機手冊內的機械參數值

9.2.3 設定機器參數



- 使用選配的`hideMeasureTT`機械參數(編號128901)可隱藏接觸式探針循環程式480、481、482、483、484。



編寫與操作注意事項：

- 開始使用接觸式探針循環程式之前，請檢驗`ProbeSettings > CfgTT` (編號122700)以及`CfgTTRoundStylus` (編號114200)或`CfgTTRectStylus` (編號 114300)內定義的所有機器參數。
- 當量測靜止刀具時，控制器將使用`probingFeed`機器參數(編號122709)內定義探測的進給速率。

主軸轉速設定

當量測旋轉刀具時，控制程式自動計算探測之主軸轉速及進給速率。

主軸轉速係依下式計算：

$$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0.0063) \cdot \text{其中}$$

縮寫	定義
<code>n</code>	轉軸轉速 [rpm]
<code>maxPeriphSpeedMeas</code>	最大允許切削速度(m/min)
<code>r</code>	啟用刀徑 [mm]

進給速率設定

探測進給速率的計算如下：

$$v = \text{量測公差} \cdot n$$

縮寫	定義
v	探測進給速率 [mm/min]
測量公差	量測公差[mm]，取決於 maxPeriphSpeedMeas
n	轉軸轉速 [rpm]

probingFeedCalc (編號122710)決定探測進給速率的計算。控制器提供以下選項：

- **ConstantTolerance**
- **VariableTolerance**
- **ConstantFeed**

ConstantTolerance：

測量公差不論刀徑皆維持固定。但是若利用非常大的刀具，探測之進給速率即降為零。您所設定之最大可允許旋轉速率(**maxPeriphSpeedMeas**編號122712)及可允許公差(**measureTolerance1**編號122715)的值愈小，您即愈快會遇到此狀況。

- **VariableTolerance**：

VariableTolerance :

測量公差係相對於刀徑之大小來調整。即使使用大的刀徑，此亦可確保一充份的進給速率來探測。控制器根據以下的資料表調整測量公差：

刀徑	測量公差
最多30 mm	measureTolerance1
30 至 60 mm	2 • measureTolerance1
60 至 90 mm	3 • measureTolerance1
90 至 120 mm	4 • measureTolerance1

ConstantFeed :

探測之進給速率維持固定；但是量測的誤差會隨著刀徑的增加而線性上升：

量測公差 = $(r \cdot \text{measureTolerance1} / 5 \text{ mm})$ ，其中

縮寫	定義
r	啟用刀徑 [mm]
measureTolerance1	最大可允許量測誤差

考慮平行軸座標結構配置變化的設定



請參考您的工具機手冊。

運用選擇性機器參數calPosType (編號122606)，工具機製造商定義校準和量測時是否應考慮平行軸的位置和座標結構配置變化。座標結構配置變化可例如為頭部變化。

輔助或平行軸無法探測，與選擇性機器參數calPosType (編號122606)的設定無關。如果工具機製造商改變選擇性機器參數的設定，則需要重新校準刀具接觸式探針。

9.2.4 刀具表中用於銑刀和車刀的輸入

縮寫	輸入	對話
CUT	用於自動刀具管理或切削資料計算的刀具刃數(最多20刃)。	齒數?
LTOL	磨損偵測內允許的刀長偏差，用於自動刀具量測。 如果輸入的數值超過時，控制器在欄TL (狀態L)內鎖住刀具。 輸入：0.0000...5.0000	磨耗的允許公差：長度?
RTOL	磨損偵測內允許的刀徑偏差，用於自動刀具量測。 如果輸入的數值超過時，控制器在欄TL (狀態L)內鎖住刀具。 輸入：0.0000...5.0000	磨耗的允許公差：半徑?
DIRECT.	用於使用旋轉刀具進行自動刀具量測的刀具切削方向。 輸入：-、+	切削方向 (M3 = -) ?
R-OFFS	刀具進行長度量測時的位置，在探針接觸中心與刀具中心之間偏移，用於自動刀具量測。 預設設定：未輸入值(偏移 = 刀具半徑) 輸入：-99999.9999...+99999.9999	刀具補償：半徑?
L-OFFS	刀具進行半徑量測時的位置，探針接觸上緣與刀尖之間的距離用於自動刀具量測。 新增至offsetToolAxis 機械參數(編號122707)。 輸入：-99999.9999...+99999.9999	刀具補償：長度?
LBREAK	破損偵測內允許的刀長偏差，用於自動刀具量測。 如果輸入的數值超過時，控制器在欄TL (狀態L)內鎖住刀具。 輸入：0.0000...9.0000	斷損的允許誤差：長度?
RBREAK	破損偵測內允許的刀徑偏差，用於自動刀具量測。 如果輸入的數值超過時，控制器在欄TL (狀態L)內鎖住刀具。 輸入：0.0000...9.0000	斷損的允許誤差：半徑?

共用刀具種類之輸入範例

刀具種類	CUT	R-OFFS	L-OFFS
鑽孔	無功能	0：因為要測量刀尖，故不需要偏移	
端銑刀	4：四個刀刃	R：因為刀具直徑大於TT的接觸板直徑，故需要偏移	0：半徑量測期間不需要額外偏移，使用來自offsetToolAxis (編號122707)的偏移。
具有直徑10 mm的球切刀	4：四個刀刃	0：因為要測量球的南極，故不需要偏移。	5：在10 mm的距離上，刀徑將定義為偏移。若非如此，則測得的球切刀直徑太小。如此將不會修正刀具直徑。

9.3 銑切刀的量測

9.3.1 循環程式481 CAL. TOOL LENGTH

ISO 程式編輯

G481

應用



請參閱機械手冊！

對於量測刀長，編寫接觸式探針循環程式 **482** 透過輸入參數，您可用三種方法量測刀具的長度：

- 如果刀具直徑大於TT之測量表面之直徑，您可在刀具旋轉中時測量。
- 如果刀具直徑小於TT之測量表面的直徑，或如果您正在測量一鑽頭或球刀之長度時，您可在刀具靜止時做測量。
- 如果刀具直徑大於TT之測量表面之直徑，您可在刀具靜止時測量刀具的個別刀刃。

旋轉期間量測刀具的循環程式

控制器藉由定位與接觸式探針之中心有一偏移處之所要測量的刀具來決定一旋轉中刀具的最長刀刃，然後將其朝向TT的量測表面移動，直到接觸表面。偏移在刀具偏移之下程式編輯於刀具資料表中：半徑(R-OFFS)。

量測靜止刀具的循環程式(例如用於鑽頭)

控制器定位要測量之刀具在測量表面的中心之上。然後其朝向TT之測量表面移動非旋轉刀具，直到接觸。對於此量測，在刀具表的刀具偏移底下輸入：半徑(R-OFFS)。

量測個別刀刃的循環程式

控制器預先定位要測量之刀具到位於接觸式探針頭處的位置。刀具之尖端與接觸式探針頭的上緣之距離定義在offsetToolAxis (編號122707)中。您可輸入刀具偏移中一額外偏移：長度(L-OFFS)在刀具資料表中。控制器於旋轉期間放射狀地探測刀具，以決定測量個別刀刃之開始角度。然後它藉由改變主軸定向之對應角度來測量每個刀刃之長度。

備註

注意事項

碰撞的危險！

若將stopOnCheck (編號 122717)設定為**FALSE**，控制器不會評估結果參數Q199，並且若已超出斷損公差，NC程式也不會停止。有碰撞的危險！

- ▶ 將stopOnCheck (編號 122717)設定為**TRUE**
- ▶ 若已超出斷損公差，則必須採取步驟以確定NC程式停止

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表TOOLT：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。
- 您可運行**最多20刀刃**的刀具之個別刀刃測量。
- 循環程式**481**既不支援車刀，也不支援飾刀，也不支援接觸式探針。

量測研磨刀具

- 循環程式將來自TOOLGRIND.GRD表的基本與補償資料，以及來自TOOL.T表的磨損與補償資料(LBREAK和LTOL)列入考慮。

Q340：0和1

- 此循環程式可根據是否定義初始修飾操作(INIT_D)，來修改補償或基本資料。此循環程式將在TOOLGRIND.GRD表內正確位置上自動輸入該值。

請注意以下研磨刀具順序。 **進一步資訊：**設定和程式執行的使用手冊

循環程式參數

說明圖

參數

Q340 刀具測量模式(0-2)？

定義所量測的資料是否以及如何輸入刀具表。

0：量測的刀長寫入刀具表TOOL.T的L欄，並且刀具補償設定為DL=0。如果TOOL.T內已經有一值，則會覆寫。

1：將量測的刀長與來自TOOL.T的刀長L比較，然後控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入TOOL.T當成差異值DL。該偏差亦可用於Q參數Q115。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀具長度公差，控制器即鎖住刀具(TOOL.T中的狀態L)。

2：將量測的刀長與來自TOOL.T的刀長L比較，控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入Q參數Q115內。在刀具表內的L或DL之下並無輸入。

輸入：0、1、2



請注意使用研磨刀具的行為，

進一步資訊："量測研磨刀具", 366 頁碼

Q260 淨空高度？

輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件的預設。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，控制器自動地定位刀具在探針接觸的高度之上(來自safetyDistStylus之安全區域)。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q341 刀刃量測? 0=no/1=yes

定義控制器是否將測量個別刀刃(最多20刃)

輸入：0, 1

範例

```
11 TOOL CALL 12 Z
```

```
12 TCH PROBE 481 CAL. TOOL LENGTH ~
```

```
Q340=+1 ;CHECK ~
```

```
Q260=+100 ;CLEARANCE HEIGHT ~
```

```
Q341=+1 ;PROBING THE TEETH
```

9.3.2 循環程式482 CAL. TOOL RADIUS

ISO 程式編輯

G482

應用



請參閱機械手冊！

如果要量測刀徑，編寫接觸式探針循環程式 **482** 透過輸入參數，選擇量測刀徑的二種方法：

- 當刀具旋轉時進行測量
- 當刀具旋轉中時測量，並接著測量個別刀刃

控制器預先定位要測量之刀具到位於接觸式探針頭處的位置。銑刀之刀面與接觸式探針頭的上緣之距離定義在 **offsetToolAxis** (編號122707) 中。控制器在刀具旋轉中時進行放射狀地探測。

如果您已經程式編輯個別刀刃之後續測量，控制器藉助於定向的主軸停止來測量每個刀刃之半徑。

進一步資訊： "個別刀刃量測的注意事項 Q341=1", 368 頁碼

備註

注意事項

碰撞的危險！

若將 **stopOnCheck** (編號 122717) 設定為 **FALSE**，控制器不會評估結果參數 **Q199**，並且若已超出斷損公差，NC 程式也不會停止。有碰撞的危險！

- ▶ 將 **stopOnCheck** (編號 122717) 設定為 **TRUE**
- ▶ 若已超出斷損公差，則必須採取步驟以確定 NC 程式停止

- 此循環程式只能在 **FUNCTION MODE MILL** 加工模式內執行。
- 在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表 **TOOL.T**：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。
- 循環程式 **482** 既不支援車刀，也不支援飾刀，也不支援接觸式探針。

量測研磨刀具

- 循環程式將來自 **TOOLGRIND.GRD** 表的基本與補償資料，以及來自 **TOOL.T** 表的磨損與補償資料 (**RBREAK** 和 **RTOL**) 列入考慮。

Q340=0 或 1

- 此循環程式可根據是否定義初始修飾操作 (**INIT_D**)，來修改補償或基本資料。此循環程式將在 **TOOLGRIND.GRD** 表內正確位置上自動輸入該值。

請注意以下研磨刀具順序。 **進一步資訊：** 設定和程式執行的使用手冊

有關機械參數的備註

- 在機械參數 **probingCapability** (編號122723) 內，工具機製造商定義循環程式的功能性。此參數允許使用靜止主軸進行刀長量測，並同時禁止刀徑與個別刀刃量測。
- 具有鑽石表面之圓筒刀具可在主軸靜止時測量。為了如此，在刀具表內將刀刃數目 **CUT** 定義為 0，並調整機械參數 **CfgTT**。請參考您的工具機手冊。

個別刀刃量測的注意事項Q341=1

注意事項

注意：對工件與刀具有危險！

對具有大扭轉角的刀具進行個別刀刃量測可能會導致控制器無法識別刀具磨損或刀具斷損。在這種情況下，在後續加工操作中可能會導致刀具和工件損壞。

- ▶ 檢查工件尺寸(例如，使用工件接觸式探針)
- ▶ 以光學檢查工件，以便排除斷損刀具

如果超過最大扭轉角度，則不應進行個別刀刃量測。

對於刀刃分佈均勻的刀具，最大扭轉角度可定義如下：

$$\varepsilon = 90 - \arctan \left(\frac{h[tt]}{\frac{R \times 2 \times \pi}{x}} \right)$$

縮寫	定義
ε	最大扭轉角度
$h[tt]$	刀具接觸式探針接點的高度
R	刀徑
x	刀刃數



對於刀刃分佈不均的刀具，沒有最大扭轉角度的計算公式。以光學方式檢查這些刀具以排除斷損。您可通過量測工件間接量測磨損。

注意事項


小心：材料可能受損！

對刀刃分佈不均的工具進行個別刀刃量測可能會導致控制器識別不存在的磨損。角度偏差越大且刀徑越大，這種現象發生的可能性就越大。如果在個別刀刃量測後控制器對刀具的補償不正確，則工件可能必須退回。

- ▶ 在後續加工操作中檢查工件尺寸

對刀刃分佈不均的工具進行個別刀刃量測可能會導致控制器識別不存在的斷損並鎖定刀具。

角度偏差¹越大且刀徑越大，這種現象發生的可能性就越大。

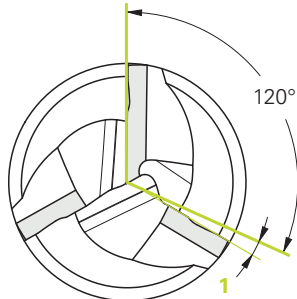

¹ Angle deviation

循環程式參數

說明圖

參數

Q340 刀具測量模式(0-2) ?

定義所量測的資料是否以及如何輸入刀具表。

0：量測的刀徑寫入刀具表TOOL.T的R欄，並且刀具補償設定為DR=0。如果TOOL.T內已經有一值，則會覆寫。

1：將量測的刀徑與來自TOOL.T的刀長R比較，然後控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入TOOL.T當成差異值DR，該偏差也可用於Q參數Q116。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀徑公差，控制器即鎖住刀具(TOOL.T中的狀態L)。

2：將量測的刀徑與來自TOOL.T的刀徑比較，控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入Q參數Q116內。在刀具表內的R或DR之下並無輸入。

輸入：0、1、2

Q260 淨空高度 ?

輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件的預設。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，控制器自動地定位刀具在探針接觸的高度之上(來自safetyDistStylus之安全區域)。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q341 刀刃量測? 0=no/1=yes

定義控制器是否將測量個別刀刃(最多20刃)

輸入：0, 1

範例

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 482 CAL. TOOL RADIUS ~	
Q340=+1	;CHECK ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q341=+1	;PROBING THE TEETH

9.3.3 循環程式483 MEASURE TOOL

ISO 程式編輯

G483

應用



請參閱機械手冊！

若要完整量測刀具(長度與半徑)，編寫接觸式探針循環程式 **483**。此循環程式特別適用於刀具的第一次測量，因為相較於對於長度與半徑的個別測量，其可以節省時間。輸入參數允許選擇要使用以下二種方法哪一種來量測刀具：

- 當刀具旋轉時進行測量
- 當刀具旋轉中時測量，並接著測量個別刀刃

當刀具旋轉時進行測量：

控制器以一固定的程式編輯順序量測刀具。首先若可能，測量刀長，然後是刀徑。

測量個別刀刃：

控制器以一固定的程式編輯順序量測刀具。首先其測量刀徑，然後是刀具長度。測量的順序與循環程式 **481**和**482**相同。

進一步資訊："個別刀刃半徑量測的注意事項Q341=1", 372 頁碼

備註

注意事項

碰撞的危險！

若將stopOnCheck (編號 122717)設定為**FALSE**，控制器不會評估結果參數Q199，並且若已超出斷損公差，NC程式也不會停止。有碰撞的危險！

- ▶ 將stopOnCheck (編號 122717)設定為**TRUE**
- ▶ 若已超出斷損公差，則必須採取步驟以確定NC程式停止

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表TOOL.T：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。
- 循環程式**483**既不支援車刀，也不支援飾刀，也不支援接觸式探針。

量測研磨刀具

- 循環程式將來自TOOLGRIND.GRD表的基本與補償資料以及來自TOOL.T表的磨損與補償資料(LBREAK、RBREAK、LTOL和RTOL)列入考慮。

Q340：0和1

- 此循環程式可根據是否定義初始修飾操作(INIT_D)，來修改補償或基本資料。此循環程式將在TOOLGRIND.GRD表內正確位置上自動輸入該值。

請注意以下研磨刀具順序。 **進一步資訊：**設定和程式執行的使用手冊

有關機械參數的備註

- 在機械參數probingCapability(編號122723)內，工具機製造商定義循環程式的功能性。此參數允許使用靜止主軸進行刀長量測，並同時禁止刀徑與個別刀刃量測。
- 具有鑽石表面之圓筒刀具可在主軸靜止時測量。為了如此，在刀具表內將刀刃數目CUT定義為0，並調整機械參數CfgTT。請參考您的工具機手冊。

個別刀刃半徑量測的注意事項Q341=1

注意事項

注意：對工件與刀具有危險！

對具有大扭轉角的刀具進行個別刀刃量測可能會導致控制器無法識別刀具磨損或刀具斷損。在這種情況下，在後續加工操作中可能會導致刀具和工件損壞。

- ▶ 檢查工件尺寸(例如，使用工件接觸式探針)
- ▶ 以光學檢查工件，以便排除斷損刀具

如果超過最大扭轉角度，則不應進行個別刀刃量測。

對於刀刃分佈均勻的刀具，最大扭轉角度可定義如下：

$$\varepsilon = 90 - \arctan \left(\frac{h[tt]}{\frac{R \times 2 \times \pi}{x}} \right)$$

縮寫	定義
ε	最大扭轉角度
$h[tt]$	刀具接觸式探針接點的高度
R	刀徑
x	刀刃數



對於刀刃分佈不均的刀具，沒有最大扭轉角度的計算公式。以光學方式檢查這些刀具以排除斷損。您可通過量測工件間接量測磨損。

注意事項


小心：材料可能受損！

對刀刃分佈不均的工具進行個別刀刃量測可能會導致控制器識別不存在的磨損。角度偏差越大且刀徑越大，這種現象發生的可能性就越大。如果在個別刀刃量測後控制器對刀具的補償不正確，則工件可能必須退回。

- ▶ 在後續加工操作中檢查工件尺寸

對刀刃分佈不均的工具進行個別刀刃量測可能會導致控制器識別不存在的斷損並鎖定刀具。

角度偏差1越大且刀徑越大，這種現象發生的可能性就越大。

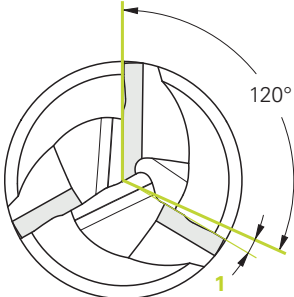

1 Angle deviation

循環程式參數

說明圖

參數

Q340 刀具測量模式(0-2) ?

定義所量測的資料是否以及如何輸入刀具表。

0：量測的刀長與量測的刀徑寫入刀具表TOOL.T的L和R欄，並且刀具補償設定為DL=0和DR=0。如果TOOL.T內已經有一值，則會覆寫。

1：將量測的刀長與量測的刀徑與來自TOOL.T的刀長L和刀徑R比較，然後控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入TOOL.T當成差異值DL和DR，該偏差也可用於Q參數Q115和Q116。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀長或刀徑公差，控制器即鎖住刀具(TOOL.T中的狀態L)。

2：將量測的刀長與量測的刀徑與來自TOOL.T的刀長L和刀徑R比較，控制器計算與儲存值的偏差，並且輸入Q參數Q115或Q116內。在刀具表內的L、R或DL、DR之下並無輸入。

輸入：0、1、2

Q260 淨空高度 ?

輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件的預設。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，控制器自動地定位刀具在探針接觸的高度之上(來自safetyDistStylus之安全區域)。

輸入：-99999.9999...+99999.9999

Q341 刀刃量測? 0=no/1=yes

定義控制器是否將測量個別刀刃(最多20刀)

輸入：0, 1

範例

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 483 MEASURE TOOL ~	
Q340=+1	;CHECK ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT ~
Q341=+1	;PROBING THE TEETH

9.4 車床刀具量測 (#50 / #4-03-1)或 (#158 / #4-03-2)

9.4.1 循環程式485 MEASURE LATHE TOOL (#50 / #4-03-1)或 (#158 / #4-03-2)

ISO 程式編輯
G485

應用



請參閱機械手冊！

機械與控制裝置必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

循環程式485 MEASURE LATHE TOOL可用於以來自HEIDENHAIN的刀具接觸式探針量測車刀。控制器以一固定的程式編輯順序量測刀具。

循環程式執行

- 1 控制器將車刀定位到淨空高度
- 2 車刀根據TO和ORI內的輸入來定向
- 3 控制器將刀具移動到主要軸內的量測位置；快速移動插補在主要與次要軸內
- 4 然後，車刀移動到刀具軸內量測位置
- 5 刀具已量測。根據Q340的定義，刀具尺寸已變更或刀具已鎖定
- 6 量測結果已傳輸至結果參數Q199
- 7 在已經執行量測之後，控制器將刀具軸內的刀具定位至淨空高度

結果參數Q199：

結果	意義
0	公差之內的刀具尺寸LTOL / RTOL 刀具未鎖定
1	公差之外的刀具尺寸LTOL / RTOL 刀具已遭鎖定
2	公差之外的刀具尺寸LBREAK / RBREAK 刀具已遭鎖定

循環程式使用來自toolturn.trn的輸入：

縮寫	輸入	對話
ZL	刀長1 (Z方向)	刀長 1 ?
XL	刀長2 (X方向)	刀長 2 ?
DZL	刀長1 (Z方向)的誤差值已新增至ZL	刀長 1 的尺寸過大 ?
DXL	刀長2 (X方向)的誤差值已新增至XL	刀長 2 的尺寸過大 ?
RS	刀刃半徑：如果已經用半徑補償RL或RR編寫輪廓，則控制器在車削循環程式內將切刀半徑列入考慮，並執行刀尖半徑補償	切削邊緣半徑 ?
TO	刀具方位：從刀具方位，控制器根據選取的刀具類型、像是刀具角度方向、刀具參考點位置等等的額外資訊，可決定刀刃的位置。此資訊為必要資訊，例如用於計算刀尖半徑補償、銑切刀半徑補償、進刀角度等等。	刀具定向 ?
ORI	主軸方位角：可索引插入件至主軸的角度	主軸定位角度 ?
TYPE	車刀類型：粗銑刀具ROUGH，精銑刀具FINISH，螺紋刀具THREAD，銑槽刀具RECESS，鈕扣刀具BUTTON，槽車刀RECTURN	車削刀具的類型

進一步資訊: "支援用於以下車刀類型(TYPE)的刀具定向(TO)", 376 頁碼

支援用於以下車刀類型(TYPE)的刀具定向(TO)

TYPE	支援的TO 含可能的限制	不支援的TO	
粗銑， 精銑	■ 1 ■ 7 ■ 2，只有XL ■ 3，只有XL ■ 5，只有XL ■ 6，只有XL ■ 8，只有ZL ■ 18	■ 4 ■ 9	
扣狀	■ 1 ■ 7 ■ 2，只有XL ■ 3，只有XL ■ 5，只有XL ■ 6，只有XL ■ 8，只有ZL	■ 4 ■ 9	
銑槽， 溝槽車削	■ 1 ■ 7 ■ 8 ■ 2 ■ 3，只有XL ■ 5，只有XL	■ 4 ■ 6 ■ 9	
螺紋	■ 1 ■ 7 ■ 8 ■ 2 ■ 3，只有XL ■ 5，只有XL	■ 4 ■ 6 ■ 9	

備註

注意事項

碰撞的危險！

若將stopOnCheck (編號 122717)設定為**FALSE**，控制器不會評估結果參數Q199，並且若已超出斷損公差，NC程式也不會停止。有碰撞的危險！

- ▶ 將stopOnCheck (編號 122717)設定為**TRUE**
- ▶ 若已超出斷損公差，則必須採取步驟以確定NC程式停止

注意事項

碰撞的危險！

若刀具資料ZL / DZL和XL / DXL與真實刀具資料偏差超過±2 mm，然後有碰撞的危險。

- ▶ 輸入小於±2 mm的近似刀具資料
- ▶ 仔細執行循環程式

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在開始循環程式之前，則必須用刀具軸**Z**執行**TOOL CALL**。
- 若使用超出±5 mm之值定義**YL**和**DYL**，刀具不會接觸刀具接觸式探針。
- 循環程式不支援**SPB-INSERT** (角度偏移)。您必須在**SPB-INSERT**內輸入0值，否則控制器將會產生錯誤訊息。

有關機械參數的備註

- 循環程式根據選擇性機器參數Cf_gTTRectStylus (編號114300)請參考您的工具機手冊。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q340 刀具測量模式(0-2) ? 使用量測值： 0：量測值已輸入ZL和XL。若這些值已經輸入刀具表內，則會被覆寫。DZL和DXL將重設為 0。TL將不變 1：已量測值ZL和XL已與來自刀具表之值比較。這些值將不變。然後，控制器計算ZL和XL的偏差，並且將這些輸入DZL和DXL。如果差異值大於允許的磨耗或斷損公差，控制器即鎖住刀具(TL = 刀具已鎖住)。此外，該偏差亦可用於Q參數Q115和Q116 2：量測值ZL和XL以及DZL和DXL都與來自刀具表之值比較，但是不改變。如果值大於允許的磨耗或斷損公差，TNC即鎖住刀具(TL = 刀具已鎖住)。 輸入：0、1、2
	Q260 淨空高度 ? 輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件的預設。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，控制器自動地定位刀具在探針接觸的高度之上(來自safetyDistStylus之安全區域)。 輸入：-99999.9999...+99999.9999

範例

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 485 MEASURE LATHE TOOL ~	
Q340=+1	;CHECK ~
Q260=+100	;CLEARANCE HEIGHT

10


座標結構配置測量的
接觸式探測循環程式

10.1 概述

循環程式	呼叫	進一步資訊
450 SAVE KINEMATICS (#48 / #2-01-1) ■ 儲存啟動工具機座標結構配置組態 ■ 復原之前儲存的座標結構配置組態	DEF 啟動	384 頁碼
451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1) ■ 工具機座標結構配置組態的自動檢查 ■ 工具機座標結構配置組態最佳化	DEF 啟動	387 頁碼
452 PRESET COMPENSATION (#48 / #2-01-1) ■ 工具機座標結構配置組態的自動檢查 ■ 工具機的座標結構配置轉換鍊最佳化	DEF 啟動	401 頁碼
453 KINEMATICS GRID (#48 / #2-01-1)和(#52 / #2-04-1) ■ 根據工具機座標結構配置組態的旋轉軸位置自動檢查 ■ 工具機座標結構配置組態最佳化	DEF 啟動	413 頁碼

10.2 基本原理 (#48 / #2-01-1)

10.2.1 基本原理

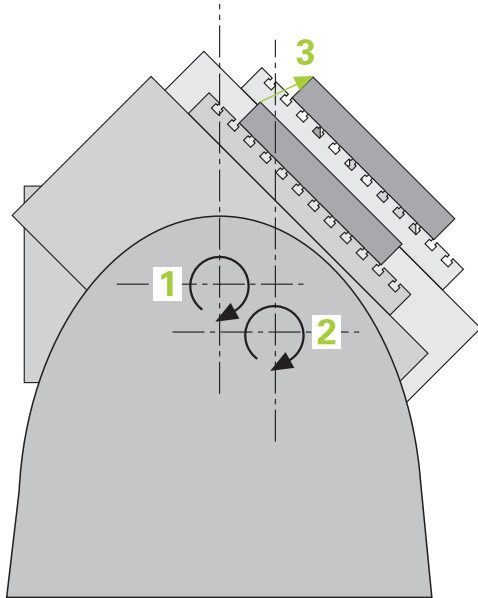

精確度需求日益嚴格，尤其是在5軸加工領域中。精準並且長時間再生精準度，如此才能製造複雜的工件。

多軸加工中的一些不精準的原因為儲存在控制器內的座標結構配置模式(請參閱圖內的1)與工具機內現有的座標結構配置情況(請參閱圖內的2)間之偏差。當已定位旋轉軸，這些偏差會導致工件不精準(請參閱圖內的3)。因此，模型需要盡可能真實。

控制器的**KinematicsOpt**功能為一項重要組件，能幫助您確實滿足這些複雜的需求：3-D接觸式探針循環程式全自動量測工具機上的旋轉軸，而不管旋轉軸呈現為工作台或主軸旋轉頭。針對此目的，校正球固定在工具機工作台上任意位置，並且以您定義的解析度來量測。在循環程式定義期間，只要將要量測的區域定義給每個旋轉軸即可。

控制器運用測量值計算靜態傾斜精確度。軟體將傾斜動作造成的定位誤差降至最低，在測量程序結束上，將工具機外形自動儲存在座標結構配置表的個別工具機常數中。

10.2.2 需求



請參考您的工具機手冊。
進階功能集合1軟體選項 (#8 / #1-01-1)必須已經啟用。
軟體選項 (#48 / #2-01-1)必須已經啟用。
機械與控制裝置必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

使用KinematicsOpt的先決條件：



工具機製造商必須已經定義機械參數給組態資料內的**CfgKinematicsOpt** (編號204800)。

- **maxModification** (編號204801)指定公差限制，當改變的座標結構配置資料大於此限制值時，控制器顯示訊息
- **maxDevCalBall** (編號204802)定義校正球的量測半徑偏離輸入的循環程式參數多少
- **mStrokeRotAxPos** (編號204803)定義M功能，其由工具機製造商特別設置，並且用於定位旋轉軸

- 用於量測的3-D接觸式探針必須校準
- 只能使用刀具軸Z來執行這些循環程式
- 已知確切半徑並且夠硬的校準球必須附在工具機工作台的任何位置上
- 工具機的座標結構配置說明必須完整並正確，並且轉換尺寸必須以大約1 mm的精準度輸入
- 完整的工具機外形必須測量(在商轉期間由工具機製造商進行)



海德漢建議使用校準球**KKH 250** (ID號碼655475-01)或**KKH 80** (ID號碼655475-03)，其剛性較高並且專門設計用於工具機校準。若您對此有任何問題，請聯絡海德漢。

10.2.3 備註



海德漢只保證使用海德漢接觸式探針的探測循環程式正常運作。

注意事項

碰撞的危險！
執行接觸式探針循環程式**400至499**時，用於座標轉換的所有循環程式都必須關閉。有碰撞的危險！

- ▶ 以下循環程式在接觸式探針循環程式之前不得啟動：循環程式**7 DATUM SHIFT**、循環程式**8 MIRROR IMAGE**、循環程式**10 ROTATION**、循環程式**11 SCALING**以及循環程式**26 AXIS-SPEC. SCALING**。
- ▶ 請事先重設任何座標轉換。

注意事項

碰撞的危險！
變更座標結構配置也會變更預設值，基本旋轉將自動重設為0。有碰撞的危險！

- ▶ 在最佳化之後，請重設預設值

有關機械參數的注意事項

- 在機器參數mStrokeRotAxPos(編號204803)內，工具機製造商定義旋轉軸的位置。若已經在機械參數內定義M功能，則必須要開始一個KinematicsOpt循環程式(450除外)之前，將旋轉軸定位為0° (ACTUAL系統)。
- 若已經透過KinematicsOpt循環程式變更機械參數，則必須重新啟動控制器，否則在特定情況下會變更失敗。

10.3 儲存、量測與最佳化座標結構配置 (#48 / #2-01-1)

10.3.1 循環程式450 SAVE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)

ISO 程式編輯


G450

應用



請參考您的工具機手冊。

此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

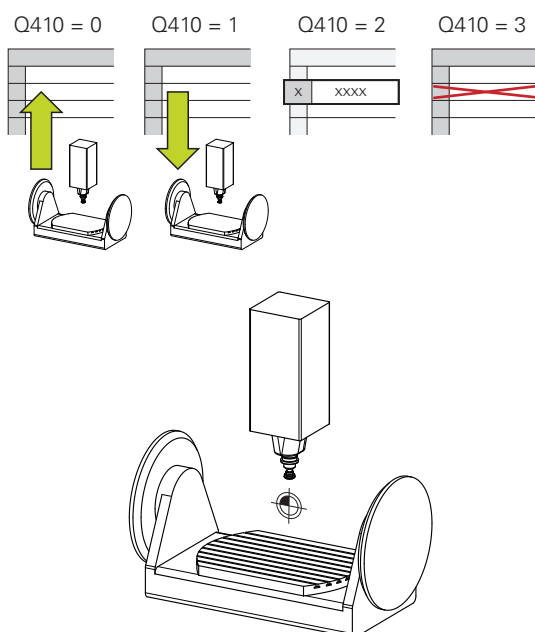

運用接觸式探針循環程式**450**，您可儲存目前的工具機座標結構配置組態，或復原之前儲存的組態。可顯示與刪除儲存的資料，總共有**16**個記憶空間可用。

備註



只有使用循環程式**450**儲存並復原資料，而不會啟動包括轉換的刀具台車座標結構配置組態。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**以及**FUNCTION MODE TURN**加工模式內執行。
- 在執行座標結構配置最佳化之前一定要儲存目前的座標結構配置模型。
優點：
 - 若不滿意結果或最佳化期間發生錯誤(例如電源中斷)，您可復原舊資料。
- 在**復原**模式下，請注意下列：
 - 控制器只能將儲存的資料復原至相匹配的座標結構配置組態
 - 變更座標結構配置也會變更預設值，若需要，如此重新定義預設。
- 循環程式不復原一致的值，只復原與預設值不同之值。只有之前已經儲存，才能復原補償。

資料管理注意事項

控制器將儲存的資料儲存在TNC:\table\DATA450.KD檔案中，此檔案可例如使用TNCremo備份在外部PC上。若您刪除檔案，則也會刪除已儲存的資料。若手動變更此檔案內的資料，如此資料記錄會毀壞，無法使用。



操作注意事項：

- 若TNC:\table\DATA450.KD檔案不存在，則會在執行循環程式450時自動產生。
- 確定在開始循環程式450之前，刪除名稱為TNC:\table\DATA450.KD的任何空白檔案。若有不含任何列的空白記憶體表(TNC:\table\DATA450.KD)，則當執行循環程式450時將發出錯誤訊息。在此例中，刪除空白記憶體表並再次呼叫循環程式。
- 不可手動變更儲存的資料。
- 將TNC:\table\DATA450.KD檔案備份，如此若有需要可復原檔案(例如若資料媒體受損)。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q410 模式(0/1/2/3) ? 定義是否將儲存或復原座標結構配置模型： 0：儲存目前的座標結構配置 1：恢復儲存的座標結構配置 2：顯示目前的記憶體狀態 3：刪除資料記錄 輸入：0、1、2、3
	Q409/QS409 資料記錄的名稱 ? 資料記錄識別碼的號碼或名稱，若選擇模式2，則Q409無作用。模式1和3 (復原與刪除) 內可使用萬用字元來搜尋。若控制器因為萬用字元而找到許多可能的資料記錄，則控制器復原資料的平均值(模式1)，或確認後刪除所有資料記錄(模式3)。您可使用下列萬用字元來搜尋： ?：單一、未定義的字元 \$：單一、字母字元 (字母) #：單一、未定義的數字 *：任何長度的未定義字串 輸入：0...99999 或最多255個字元。總共可獲得16個記憶體位置。

儲存目前的座標結構配置

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+0 ;MODE ~
Q409=+947 ;MEMORY DESIGNATION

復原資料記錄

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+1 ;MODE ~
Q409=+948 ;MEMORY DESIGNATION

顯示所有儲存的資料記錄

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+2 ;MODE ~
Q409=+949 ;MEMORY DESIGNATION

刪除資料記錄

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+3 ;MODE ~
Q409=+950 ;MEMORY DESIGNATION

記錄功能

運行循環程式**450**之後，控制器製作包含下列資訊的記錄(TCHPRAUTO.html)：

- 建立記錄的日期與時間
- 循環程式所運行的NC程式名稱
- 目前座標結構配置的指定碼
- 使用中的刀具

記錄內的其他資料完全取決於選取的模式：

- 模式0：登入控制器已經儲存的座標結構配置鍊之所有軸記錄與轉換記錄。
- 模式1：登入在恢復座標結構配置組態之前與之後的所有轉換記錄。
- 模式2：已儲存資料記錄的清單
- 模式3：已刪除資料記錄的清單

10.3.2 循環程式451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)


ISO 程式編輯

G451

應用



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

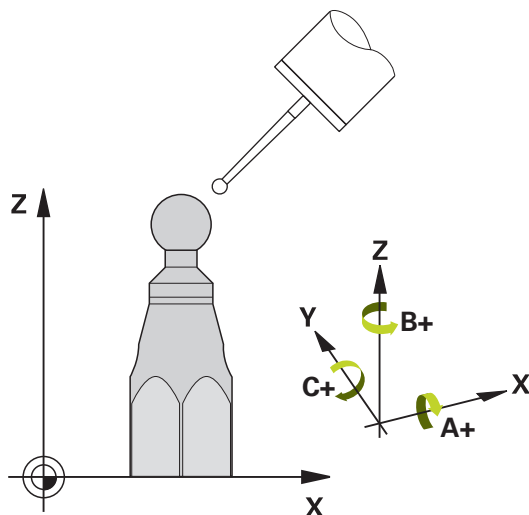

接觸式探針循環程式**451**可讓您檢查，並且若有需要，可讓您將工具機的座標結構配置最佳化。使用3-D TS接觸式探針測量附加至工具機工作台上的海德漢校準球。

控制器將評估靜態傾斜精確度。軟體將傾斜動作造成的空間誤差降至最低，在測量程序結束上，將工具機外形自動儲存在座標結構配置描述的個別工具機常數中。

循環程式執行

- 1 夾住校準球並檢查是否會發生碰撞。
- 2 在 **手動操作** 操作模式中，將預設設定在球心或若已經定義 **Q431 = 1** 或 **Q431 = 3**：手動將接觸式探針定位在接觸式探針軸內的校準球上，以及在工作平面內的球心上。
- 3 選擇程式執行操作模式並開始校準程式。
- 4 控制器自動以您定義的解析度自動測量所有旋轉軸。



編寫與操作注意事項：

- 若在最佳化模式內決定的座標結構配置資料超出允許限制 (**maxModification** 編號 204801)，則控制器顯示警告。然後您必須利用按下 **NC開始** 來確認接收獲得值。
- 在預設期間，將只針對第二量測監控已程式編輯的校準球半徑。原因是若關於校準球的預先定位不準確，然後您開始重設，則校準球將探測兩次。

結果參數Q

控制器將接觸式探針循環程式的結果儲存在以下Q參數中：

Q參數 號碼	意義
Q141	A軸內量測到的標準偏差(若未量測該軸的話為-1)
Q142	B軸內量測到的標準偏差(若未量測該軸的話為-1)
Q143	C軸內量測到的標準偏差(若未量測該軸的話為-1)
Q144	A軸內的最佳標準偏差(若軸未最佳化為-1)
Q145	B軸內的最佳標準偏差(若軸未最佳化為-1)
Q146	C軸內的最佳標準偏差(若軸未最佳化為-1)
Q147	X方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數
Q148	Y方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數
Q149	Z方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數

結果參數QS

控制器將旋轉軸的量測位置故障儲存在QS參數**QS144 - QS146**內。每一結果長度為十個字元。結果由空格彼此分隔。

範例：**QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Q參數 號碼	意義
QS144	A軸的位置誤差 $E_{Y0A} E_{Z0A} E_{B0A} E_{C0A}$
QS145	B軸的位置誤差 $E_{Z0B} E_{X0B} E_{C0B} E_{A0B}$
QS146	C軸的位置誤差 $E_{X0C} E_{Y0C} E_{A0C} E_{B0C}$

i 位置誤差偏離理想軸位置並且用四個字元標記。
範例： E_{X0C} = C軸往X方向的位置誤差。

例如，您可使用字串處理將NC程式中的各個結果轉換為數值，並將其用於例如評估。

範例：

循環程式在QS參數**QS146**之內產生以下結果：

QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"

以下範例顯示如何將產生的結果轉換成數值。

11 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG0 LEN10)	; 從 QS146 讀取第一結果 E_{X0C}
12 QL0 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL0
13 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG11 LEN10)	; 從 QS146 讀取第二結果 E_{Y0C}
14 QL1 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL1
15 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG22 LEN10)	; 從 QS146 讀取第三結果 E_{A0C}
16 QL2 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL2
17 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG33 LEN10)	; 從 QS146 讀取第四結果 E_{B0C}
18 QL3 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL3

進一步資訊： 程式編輯和測試的使用手冊

定位方向

要測量的旋轉軸之定位方向由您在循環程式內定義的開始角度與終止角度來決定。
參考量測自動在0°上執行，

指定開始與終止角度，如此不會測量相同位置兩次。重複的點測量(例如測量位置+90°和-270°)並不會告知，不過並不會產生錯誤訊息。

- 範例：起始角度= +90°，終止角度= -90°
 - 起始角度 = +90°
 - 終止角度 = -90°
 - 量測點的數量= 4
 - 計算得出的步進角度= $(-90^{\circ} - +90^{\circ}) / (4-1) = -60^{\circ}$
 - 量測點1= +90°
 - 量測點2= +30°
 - 量測點3= -30°
 - 量測點4= -90°
- 範例：起始角度= +90°，終止角度= -270°
 - 起始角度 = +90°
 - 終止角度 = +270°
 - 量測點的數量= 4
 - 計算得出的步進角度 = $(270^{\circ} - 90^{\circ}) / (4 - 1) = +60^{\circ}$
 - 量測點1= +90°
 - 量測點2= +150°
 - 量測點3= +210°
 - 量測點4= +270°

使用Hirth耦合軸加工

注意事項

碰撞的危險！

為了定位，軸必須移出Hirth格線之外。若有需要，控制器截去計算出來的量測位置，如此可裝入Hirth方格(取決於開始角度、終止角度以及量測點數量)。有碰撞的危險！

- ▶ 所以記住，留下夠大的設定淨空，避免接觸式探針與校準球之間任何碰撞風險
- ▶ 另外也確定有足夠的空間到達設定淨空(軟體極限開關)

注意事項

碰撞的危險！

根據工具機組態，控制器不會自動定位旋轉軸。若是這種情況，您需要向工具機製造商要求一種特殊M功能，讓控制器移動旋轉軸。工具機製造商必須針對此要求在機器參數mStrokeRotAxPos (編號204803)內輸入M功能的數量。有碰撞的危險！

- ▶ 記錄工具機製造商的文件

 若無法獲得軟體選項 (#9 / #4-01-1)，則定義0以上的退回高度。

- 量測位置由個別軸的開始角度、終止角度以及測量次數以及Hirth方格所計算得出。

A軸測量位置的計算範例：

開始角度 $Q411 = -30$

終止角度 $Q412 = +90$

量測點數量 $Q414 = 4$

Hirth方格 = 3°

計算的步進角度 = $(Q412 - Q411) / (Q414 - 1)$

計算的步進角度 = $(90^\circ - (-30^\circ)) / (4 - 1) = 120 / 3 = 40^\circ$

量測位置1 = $Q411 + 0 * \text{步進角度} = -30^\circ \rightarrow -30^\circ$

量測位置2 = $Q411 + 1 * \text{步進角度} = +10^\circ \rightarrow 9^\circ$

量測位置3 = $Q411 + 2 * \text{步進角度} = +50^\circ \rightarrow 51^\circ$

量測位置4 = $Q411 + 3 * \text{步進角度} = +90^\circ \rightarrow 90^\circ$

量測點數量選擇

為了節省時間，可用少量量測點(1或2)進行粗略最佳化，例如在調機期間。

然後用中等數量的量測點(建議值= 大約4)進行細部最佳化。大量量測點通常無法改善結果。理想來說，您應將量測點平均分散在軸的傾斜範圍上。

這就是為何您要以在 90° 、 180° 和 270° 上的3個測量點來測量傾斜範圍 0° 至 360° 的軸。因此定義 90° 的開始角度以及 270° 的終止角度。

若您要藉此讓檢查更精準，可在**檢查**模式內輸入數量較多的量測點。



若量測點已經定義在 0° 上，則因為參考量測都是在 0° 上完成，所以忽略不計。

選擇位於工具機工作台上的校準球位置

依照原理，您可將校準球固定至工具機工作台上任何可觸及的位置，以及治具或工件上。下列因素會正面影響測量結果：

- 在具有旋轉工作台/傾斜工作台的工具機上：將校準球盡可能夾在遠離旋轉中心的地方。
- 在移動路徑非常大的工具機上，將校準球盡可能夾在靠近要進行後續加工的位置。



將校準球定位在工具機工作台上，如此在測量程序期間不會發生碰撞。

許多校準方法之注意事項

- 在輸入大約尺寸之後調機期間的粗略最佳化。
 - 量測點數量介於1和2之間
 - 旋轉軸的角度步階：大約90°
- 整個移動範圍上的細部最佳化
 - 量測點數量介於3和6之間
 - 開始與終止角度應該涵蓋旋轉軸的最大可能移動範圍。
 - 將校準球定位在工具機工作台上，如此在旋轉工作台軸上有較大測量圓形，或如此在旋轉頭軸上可在代表位置(例如在移動範圍的中央)上進行測量。
- 特定旋轉軸位置的最佳化
 - 量測點數量介於2和3之間
 - 借助稍後要對工件加工，並且繞旋轉軸角度的軸(Q413/Q417/Q421)之傾斜角進行測量。
 - 將校準球定位在工具機工作台上，來在後續要進行加工的位置上作校準。
- 檢視工具機精確度
 - 量測點數量介於4和8之間
 - 開始與終止角度應該涵蓋旋轉軸的最大可能移動範圍。
- 旋轉軸背隙之決定
 - 量測點數量介於8和12之間
 - 開始與終止角度應該涵蓋旋轉軸的最大可能移動範圍。

精確度注意事項



若有需要，在校準期間停用旋轉軸上的鎖。否則會曲解測量結果。工具機手冊會提供進一步的資訊。

工具機的幾何結構與定位錯誤會影響測量值，因此也會影響旋轉軸的最佳化。因此，總是會有特定量的誤差。

若無幾何結構與定位錯誤，則由循環程式在特定時間上於工具機上任意點測量的任何值都可確實重複使用。幾何結構與定位錯誤越大，當您在不同位置上執行測量時的結果誤差越大。

控制器在測量記錄內記錄的結果偏差代表工具機的靜態傾斜精確度。不過，測量圓形半徑與量測點的數量與位置都必須包含在精確度評估內。單一個量測點並不足以計算出偏差。針對只有一點，計算結果為該量測點的空間誤差。

若許多旋轉軸同時移動，則其誤差值應合併。在最糟的情況下，這些值會加總在一起。



若工具機配備受控制的主軸，則應在接觸式探針表(TRACK欄)內啟動角度追蹤。這可大幅增加運用3-D接觸式探針的測量精確度。

背隙

背隙為當移動方向逆轉時在旋轉或角度編碼器與工作台之間的最小移動量。若旋轉軸的背隙超出控制迴圈之外，例如因為使用馬達編碼器執行角度量測，則會在傾斜期間產生顯著錯誤。

您可使用輸入參數**Q432**啟動背隙量測。輸入控制器作為前進角度的角度，然後循環程式在每個旋轉軸上執行兩次量測。如果角度值不為0，控制器就不會量測任何背隙。



若已經在選配的**mStrobeRotAxPos**機械參數(編號204803)內設定定位旋轉軸的M功能或軸為Hirth軸，就不可能進行背隙量測。



編寫與操作注意事項：

- 控制器未執行自動背隙補償。
- 若量測圓半徑 < 1 mm，則控制器不會計算背隙。測量的圓形半徑愈大，控制器就更能精確決定旋轉軸背隙。

進一步資訊: "記錄功能", 400 頁碼

備註



只有使用**KinematicsComp**軟體選項 (#52 / #2-04-1)才能進行角度補償。

注意事項

碰撞的危險！

如果執行此循環程式，則不可啟動基本旋轉或3-D基本旋轉。控制器將依需要刪除來自**SPA**、**SPB**和**SPC**欄之值。在循環程式之後，必須再次設定基本旋轉或3-D基本旋轉；否則會有碰撞的危險。

- ▶ 執行循環程式之前先關閉基本旋轉。
- ▶ 在最佳化之後再次設定預設和基本旋轉。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在循環程式開始之前，必須關閉**M128**或**FUNCTION TCPM**。
- 與循環程式**451**和**452**一樣，循環程式**453**從以自動模式中與旋轉軸位置匹配的有效3-D ROT退出。
- 定義循環程式之前，必須將預設設定在校準球心內並且啟動，或是據此將輸入參數**Q431**定義為1或3。
- 對於移動至接觸式探針軸內探測高度的定位進給速率而言，控制器使用來自循環程式參數**Q253**之值或來自接觸式探針表的**FMAX**值，以小者為準。在探測監視停止時，控制器總是以定位進給速率**Q253**來移動旋轉軸。
- 控制器忽略適用於未啟用軸的循環定義資料。
- 若量測主軸頭側或表側上的重疊旋轉軸，才能進行工具機工件原點(**Q406=3**)內的修正。
- 若您在校準之前已經啟動預設(**Q431 = 1/3**)，則在循環程式開始之前，由設定淨空(**Q320 + SET_UP**)將接觸式探針移動至近似校準球心上的位置。
- 以吋為單位進行程式編輯：控制器會以公釐將記錄資料與測量結果記錄下來。
- 量測座標結構配置之後，必須再次確定預設。

有關機械參數的注意事項

- 若選配的機械參數 **mStrokeRotAxPos** (編號204803) 定義為不等於 -1 (M功能定位旋轉軸)，則只在所有旋轉軸都在 0° 上才會開始量測。
- 在每次探測處理中，控制器先測量校準球的半徑。若測量的球半徑與輸入的球半徑之差異比您在選配的機械參數 **maxDevCalBall** (編號204802) 內定義還要多，則控制器顯示錯誤訊息並結束測量。
- 針對角度最佳化，工具機製造商必須據此調整該組態。

循環程式參數

說明圖	Parameter
	Q406 模式(0/1/2/3) ? 定義控制器是否將檢查現有座標結構配置或將之最佳化： 0：檢查現有的工具機座標結構配置。控制器測量旋轉軸內已經定義的座標結構配置，但是不對現有座標結構配置作任何變更。控制器將測量結果顯示在測量記錄內。 1：最佳化現用工具機座標結構配置：控制器測量您已經在軸內定義的座標結構配置。然後將現有的座標結構配置之旋轉軸位置最佳化。 2：最佳化現用工具機座標結構配置：控制器測量您已經在軸內定義的座標結構配置。然後將角度與位置誤差最佳化。KinematicsComp (#52 / #2-04-1)為角度錯誤補償的先決條件。 3：最佳化現用工具機座標結構配置：控制器測量您已經在軸內定義的座標結構配置。然後自動補償工具機工件原點。然後將角度與位置誤差最佳化。KinematicsComp (#52 / #2-04-1)為先決條件。 輸入：0、1、2、3
	Q407 確實的校正球半徑？ 輸入所使用校準球的正確半徑。 輸入：0.0001...99.9999
	Q320 設定淨空？ 接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999 或PREDEF
	Q408 縮回高度？ 0；不移動至任何縮回高度；控制器移動至軸內要測量的下一個測量位置。這不允許用於Hirth軸！控制器以A、B然後C的順序移動至第一測量位置。 > 0：在旋轉軸定位在主軸內之前未傾斜工件座標系統內到控制器位置的退回高度。此外，控制器在工作平面將接觸式探針移動至工件原點。在此模式內並未啟動接觸式探針監視。在參數Q253內定義定位進給速度。該值具有絕對效果。 輸入：0...99999.9999
	Q253 預先定位的進給率？ 定義預先定位期間的刀具行進速率，單位是 mm/min。 輸入：0...99999.9999 或FMAX、FAUTO、PREDEF
	Q380 參考角度? (0=ref. axis) 輸入用來獲取現用工件座標系統內量測點的參考角度(基本旋轉)。定義參考角度可放大軸的測量範圍。該值具有絕對效果。 輸入：0...360
	Q411 A 軸的開始角度？ A軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q412 A 軸的結束角度？

說明圖

Parameter

A軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q413 A 軸的傾斜角度？

其上將量測其他旋轉軸的A軸內之入射角度。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q414 A 內的量測點數 (0...12)？

控制器將用來量測A軸的量測點數。

若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。

輸入：0...12

Q415 B 軸的開始角度？

B軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q416 B 軸的結束角度？

B軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q417 B 軸的傾斜角度？

其上將量測其他旋轉軸的B軸內之入射角度。

輸入：-359.999...+360.000

Q418 B 內的量測點數 (0...12)？

控制器將用來量測B軸的量測點數。若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。

輸入：0...12

Q419 C 軸的開始角度？

C軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q420 C 軸的結束角度？

C軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q421 C 軸的傾斜角度？

其上將量測其他旋轉軸的C軸內之入射角度。

輸入：-359.9999...+359.9999

Q422 C 內的量測點數 (0...12)？

控制器將用來量測C軸的量測點數。若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。

輸入：0...12

Q423 探針數量？

定義控制器將用於在平面內量測校準球之探測點數，較少量測點可提高速度，較多量測點可提高量測精準度。

輸入：3...8

Q431 預設 (0/1/2/3)？

定義控制器是否將現用預設自動設定在球心：

說明圖

Parameter

0：不將預設自動設定在球心上：開始循環程式之前手動設定預設

1：在量測之前自動將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：在循環程式開始之前手動將接觸式探針預先定位在校準球上

2：在量測之後自動將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：開始循環程式之前手動設定預設

3：在量測之前和之後將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：在循環程式開始之前手動將接觸式探針預先定位在校準球上

輸入：0、1、2、3

Q432 背隙補償的角度範圍？

定義控制器將用來量測旋轉軸背隙的移動角度。行進角度必須顯著大於旋轉軸的實際背隙。若輸入值 = 0，則控制器不會量測背隙。

輸入：-3...+3

儲存與檢查座標結構配置

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~	
Q410=+0	;MODE ~
Q409=+5	;MEMORY DESIGNATION
13 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~	
Q406=+0	;MODE ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+750	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;ENDWINKEL A-ACHSE ~
Q413=+0	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+0	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=-90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+90	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+2	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q431=+0	;PRESET ~
Q432=+0	;BACKLASH, ANG. RANGE

許多模式(Q406)

測試模式 Q406 = 0

- 控制器量測定義位置內的旋轉軸，並且計算傾斜轉換的靜態精確度。
- 控制器記錄可能的最佳位置，但是不做任何調整。

「旋轉軸位置最佳化」模式 Q406 = 1

- 控制器量測定義位置內的旋轉軸，並且計算傾斜轉換的靜態精確度。
- 在此期間，控制器嘗試改變座標結構配置模型內旋轉軸的位置，以達成較高精確度。
- 工具機資料自動調整。

「最佳位置和角度」模式 Q406 = 2

- 控制器量測定義位置內的旋轉軸，並且計算傾斜轉換的靜態精確度。
- 首先控制器嘗試利用補償，將旋轉軸的角度方位最佳化。(#52 / #2-04-1)
- 之後，最佳化該位置。並不需要額外的量測；控制器會自動計算位置最佳化。



根據正確決定角度的工具機座標結構配置，海德漢建議以0°的傾斜角執行一次量測。

「工具機工件原點、位置和角度最佳化」模式(Q406 = 3)

- 控制器量測定義位置內的旋轉軸，並且計算傾斜轉換的靜態精確度。
- 控制器自動嘗試最佳化工件原點 (#52 / #2-04-1)。為了使用工具機工件原點來補償旋轉軸的角度位置，要修正的旋轉軸必須比該已量測旋轉軸更靠近工具機座標結構配置內之工具機基座。
- 首先控制器嘗試利用補償 (#52 / #2-04-1)，將旋轉軸的角度方位最佳化。
- 之後，最佳化該位置。並不需要額外的量測；控制器會自動計算位置最佳化。



- 對於角度位置誤差的正確決定，海德漢建議將受影響的旋轉軸設定為0°傾角以進行該量測。
- 在修正工具機工件原點之後，控制器嘗試降低已量測旋轉軸的相關角位置誤差(locErrA/locErrB/locErrC)之補償。


運用先前自動預設以及旋轉軸背隙量測的旋轉軸位置最佳化

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~	
Q406=+1	;MODE ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+750	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+0	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+0	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+4	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+3	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+3	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q431=+1	;PRESET ~
Q432=+0.5	;BACKLASH, ANG. RANGE

記錄功能

在執行循環程式451之後，控制器建立一個記錄(TCHPRAUTO.html)，將其儲存在同時內含相關NC程式的目錄中。此記錄包含下列資料：

- 建立記錄的日期與時間
- 循環程式所運行的NC程式路徑
- 刀名
- 啟動座標結構配置
- 使用的模式 (0=檢查/1=最佳化位置/2=最佳化姿勢/3=最佳化工具機工件原點與姿勢)
- 傾斜角度
- 用於每一測量的旋轉軸：
 - 開始角度
 - 結束角度
 - 測量點數
 - 測量圓半徑
 - 平均的背隙，如果 $Q423 > 0$
 - 軸的位置
 - 角方位錯誤僅使用KinematicsComp (#52 / #2-04-1)
 - 標準偏差(分散)
 - 最大偏差
 - 角度錯誤
 - 所有軸內的補償值(預設位移)
 - 檢查旋轉軸最佳化之前的位置(關於座標結構配置轉換鍊的開頭，通常為主軸鼻)
 - 檢查旋轉軸最佳化之後的位置(關於座標結構配置轉換鍊的開頭，通常為主軸鼻)
 - 定位誤差的平均定位誤差和標準偏差為0
 - SVG檔案含圖表：個別量測位置的已量測和最佳化誤差。
 - 紅色曲線：量測的位置
 - 綠色曲線：執行循環程式之後的最佳值
 - 圖表名稱：軸名稱取決於旋轉軸(例如，EYC = C軸Y方向的分量誤差)
 - 圖表的X軸：旋轉軸位置，以度為單位
 - 圖表的Y軸：位置偏差，以mm為單位

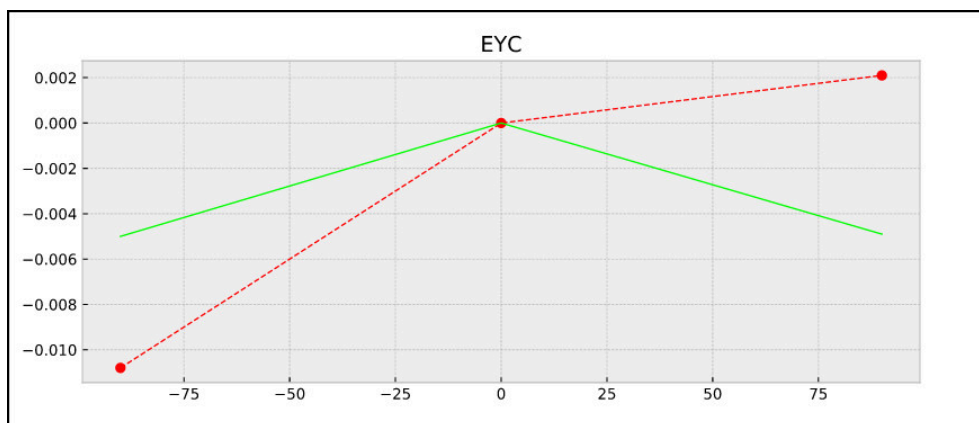

樣品量測：EYC為C軸Y方向的分量誤差

10.3.3 循環程式452 PRESET COMPENSATION (#48 / #2-01-1)


ISO 程式編輯

G452

應用



請參考您的工具機手冊。
此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

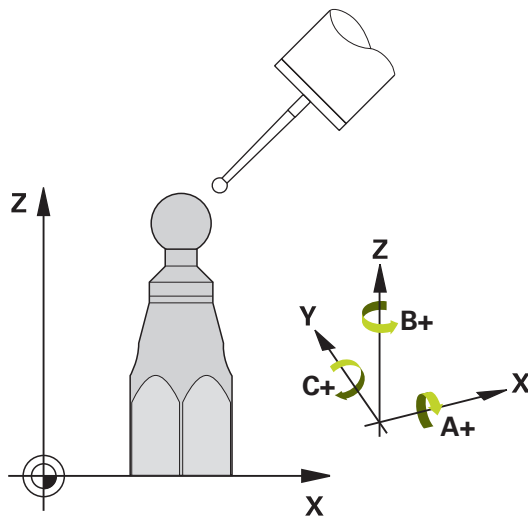

接觸式探針循環程式452將工具機的座標結構配置轉換鍊最佳化，請參閱(請參閱 "循環程式451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)", 387 頁碼)。然後控制器修正座標結構配置模型內的工件座標系統，如此在最佳化之後目前的預設位於校準球的球心。

循環程式執行



將校準球定位在工具機工作台上，如此在測量程序期間不會發生碰撞。

此循環程式讓您例如調整不同的可互換刀頭，如此工件預設適用於所有頭。

- 1 夾住校準球
- 2 使用循環程式**451**量測完整參考頭，然後使用循環程式**451**最終將預設設定在球心內。
- 3 插入第二個頭
- 4 使用循環程式**452**量測可互換刀頭至更換刀頭的點。
- 5 使用循環程式**452**調整其他可互換刀頭至參考頭

若在加工期間可將夾住的校準球留在工具機工作台上，則可補償例如工具機飄移。此程序也可在不具有旋轉軸的工具機上執行。

- 1 夾住校準球並檢查是否會發生碰撞。
- 2 在校正球體內設定該預設設定在校準球內。
- 3 將預設設定在工件上，並開始加工工件。
- 4 使用循環程式**452**用於等間隔上的預設補償，控制器量測所牽涉軸的飄移並在座標結構配置描述當中補償。

結果參數Q

Q參數 號碼	意義
Q141	A軸內量測到的標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q142	B軸內量測到的標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q143	C軸內量測到的標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q144	A軸內的最佳標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q145	B軸內的最佳標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q146	C軸內的最佳標準偏差 (若未量測該軸的話為-1)
Q147	X方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數
Q148	Y方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數
Q149	Z方向內偏移誤差，用於手動轉換成對應的機械參數

結果參數QS

控制器將旋轉軸的量測位置故障儲存在QS參數**QS144 - QS146**內。每一結果長度為十個字元。結果由空格彼此分隔。

範例：**QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Q參數 號碼	意義
QS144	A軸的位置誤差 $E_{Y0A} E_{Z0A} E_{B0A} E_{C0A}$
QS145	B軸的位置誤差 $E_{Z0B} E_{X0B} E_{C0B} E_{A0B}$
QS146	C軸的位置誤差 $E_{X0C} E_{Y0C} E_{A0C} E_{B0C}$

i 位置誤差偏離理想軸位置並且用四個字元標記。
範例： E_{X0C} = C軸往X方向的位置誤差。

例如，您可使用字串處理將NC程式中的各個結果轉換為數值，並將其用於例如評估。

範例：

循環程式在QS參數**QS146**之內產生以下結果：

QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"

以下範例顯示如何將產生的結果轉換成數值。

11 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG0 LEN10)	; 從 QS146 讀取第一結果 E_{X0C}
12 QL0 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL0
13 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG11 LEN10)	; 從 QS146 讀取第二結果 E_{Y0C}
14 QL1 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL1
15 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG22 LEN10)	; 從 QS146 讀取第三結果 E_{A0C}
16 QL2 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL2
17 QS0 = SUBSTR (SRC_QS146 BEG33 LEN10)	; 從 QS146 讀取第四結果 E_{B0C}
18 QL3 = TONUMB (SRC_QS0)	; 將來自 QS0 的文字數字值轉換成數值並指派給 QL3

進一步資訊： 程式編輯和測試的使用手冊

備註



為了可執行預設補償，必須特別準備座標結構配置。工具機手冊會提供進一步的資訊。

注意事項

碰撞的危險！

如果執行此循環程式，則不可啟動基本旋轉或3-D基本旋轉。控制器將依需要刪除來自**SPA**、**SPB**和**SPC**欄之值。在循環程式之後，必須再次設定基本旋轉或3-D基本旋轉；否則會有碰撞的危險。

- ▶ 執行循環程式之前先關閉基本旋轉。
- ▶ 在最佳化之後再次設定預設和基本旋轉。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在循環程式開始之前，必須關閉**M128**或**FUNCTION TCPM**。
- 與循環程式**451**和**452**一樣，循環程式**453**從以自動模式中與旋轉軸位置匹配的有效3-D ROT退出。
- 確定將工作平面內用於傾斜的所有功能都重設。
- 定義循環程式之前，必須將預設設定在校準球心內並啟動之。
- 對於不具有個別位置編碼器的旋轉軸而言，請用必須移動1°的角度至限制開關之方式來選擇量測點。控制器需要此距離用於內部背隙補償。
- 對於移動至接觸式探針軸內探測高度的定位進給速率而言，控制器使用來自循環程式參數**Q253**之值或來自接觸式探針表的**FMAX**值，以小者為準。在接觸式探針監視停止時，控制器總是以定位進給速率**Q253**來移動旋轉軸。
- 以吋為單位進行程式編輯：控制器會以公釐將記錄資料與測量結果記錄下來。



- 若您在測量期間中斷循環程式，則座標結構配置資料就不會在原始情況內。在用循環程式**450**進行最佳化之前儲存現有的座標結構配置組態，如此若失敗時還可復原最近啟動的座標結構配置組態。

有關機械參數的注意事項

- 在機械參數**maxModification**(編號204801)內，工具機製造商定義用於轉換修改的允許限制值。若決定的座標結構配置資料超出允許限制值，則控制器顯示警告。然後您必須利用按下**NC開始**來確認接收獲得值。
- 在機械參數**maxDevCalBall**(編號204802)內，工具機製造商定義校準球半徑的最大偏差。在每次探測處理中，控制器先測量校準球的半徑。若測量的球半徑與輸入的球半徑之差異比您在機械參數**maxDevCalBall** (編號204802)內定義還要多，則控制器顯示錯誤訊息並結束測量。

循環程式參數

說明圖	Parameter
	Q407 確實的校正球半徑？ 輸入所使用校準球的正確半徑。 輸入：0.0001...99.9999
	Q320 設定淨空？ 接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。 輸入：0...999999.9999 或PREDEF
	Q408 縮回高度？ 0；不移動至任何縮回高度；控制器移動至軸內要測量的下一個測量位置。這不允許用於Hirth軸！控制器以A、B然後C的順序移動至第一測量位置。 > 0：在旋轉軸定位在主軸內之前未傾斜工件座標系統內到控制器位置的退回高度。此外，控制器在工作平面將接觸式探針移動至工件原點。在此模式內並未啟動接觸式探針監視。在參數Q253內定義定位進給速度。該值具有絕對效果。 輸入：0...999999.9999
	Q253 預先定位的進給率？ 定義預先定位期間的刀具行進速率，單位是 mm/min。 輸入：0...999999.9999 或FMAX、FAUTO、PREDEF
	Q380參考角度? (0=ref. axis) 輸入用來獲取現用工件座標系統內量測點的參考角度(基本旋轉)。定義參考角度可放大軸的測量範圍。該值具有絕對效果。 輸入：0...360
	Q411 A 軸的開始角度？ A軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q412 A 軸的結束角度？ A軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q413 A 軸的傾斜角度？ 其上將量測其他旋轉軸的A軸內之入射角度。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q414 A 內的量測點數 (0...12)？ 控制器將用來量測A軸的量測點數。 若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。 輸入：0...12
	Q415 B 軸的開始角度？ B軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999

說明圖	Parameter
	Q416 B 軸的結束角度？ B軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q417 B 軸的傾斜角度？ 其上將量測其他旋轉軸的B軸內之入射角度。 輸入：-359.999...+360.000
	Q418 B 內的量測點數 (0...12)？ 控制器將用來量測B軸的量測點數。若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。 輸入：0...12
	Q419 C 軸的開始角度？ C軸上將執行第一次量測的開始角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q420 C 軸的結束角度？ C軸上將執行最後一次量測的終止角度。該值具有絕對效果。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q421 C 軸的傾斜角度？ 其上將量測其他旋轉軸的C軸內之入射角度。 輸入：-359.9999...+359.9999
	Q422 C 內的量測點數 (0...12)？ 控制器將用來量測C軸的量測點數。若輸入值 = 0，則控制器不會量測該個別軸。 輸入：0...12
	Q423 探針數量？ 定義控制器將用於在平面內量測校準球之探測點數，較少量測點可提高速度，較多量測點可提高量測精準度。 輸入：3...8
	Q432 背隙補償的角度範圍？ 定義控制器將用來量測旋轉軸背隙的移動角度。行進角度必須顯著大於旋轉軸的實際背隙。若輸入值 = 0，則控制器不會量測背隙。 輸入：-3...+3

校準程式

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~	
Q410=+0	;MODE ~
Q409=+5	;MEMORY DESIGNATION
13 TCH PROBE 452 PRESET COMPENSATION ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+750	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+0	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+0	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=-90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+90	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+2	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q432=+0	;BACKLASH, ANG. RANGE

可互換刀頭的調整



換頭功能依據個別的工具機而有不同。請參考您的工具機手冊。

- ▶ 載入第二個可互換刀頭。
- ▶ 插入接觸式探針
- ▶ 使用循環程式**452**量測可互換刀頭
- ▶ 只量測實際上已經變更的軸(在此範例中：只有A軸，**Q422**隱藏C軸)
- ▶ 在完整處理期間，校準球的預設與位置不得改變。
- ▶ 所有其他可互換刀頭都可用相同方式調整

調整可互換刀頭

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 452 PRESET COMPENSATION ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+2000	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+45	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+0	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q432=+0	;BACKLASH, ANG. RANGE

此程序的目標用於在變更旋轉軸(換刀頭)之後，工件預設維持不變。

在下列範例中，說明用A和C軸調整叉狀頭，A軸經過變更之後，C軸持續屬於基本組態的一部分。

- ▶ 插入將用來當成參考頭的可互換刀頭。
- ▶ 夾住校準球
- ▶ 插入接觸式探針
- ▶ 使用循環程式**451**量測完整座標結構配置，包含參考頭
- ▶ 在量測參考頭之後定義預設(使用循環程式**451**內**Q431** = 2或3)

量測參考頭

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~	
Q406=+1	;MODE ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+2000	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+45	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+3	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q431=+3	;PRESET ~
Q432=+0	;BACKLASH, ANG. RANGE

飄移補償



此程序也可在不具有旋轉軸的工具機上執行。

在加工期間，許多工具機組件都會因為變化的周圍情況而飄移，若在經過行進範圍之後飄移仍舊足夠穩定，並且若在加工期間校準球仍舊留在工具機工作台上，則可用循環程式**452**量測並補償飄移。

- ▶ 夾住校準球
- ▶ 插入接觸式探針
- ▶ 開始加工處理之前使用循環程式**451**量測完整座標結構配置
- ▶ 在量測座標結構配置之後定義預設(使用循環程式**451**內**Q432** = 2或3)
- ▶ 然後將預設設定在工件上並開始加工處理。

飄移補償的參考量測

11	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12	CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339	=+1 ;DATUM NUMBER
13	TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~
Q406	=+1 ;MODE ~
Q407	=+12.5 ;SPHERE RADIUS ~
Q320	=+0 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q408	=+0 ;RETR. HEIGHT ~
Q253	=+750 ;F PRE-POSITIONING ~
Q380	=+45 ;REFERENCE ANGLE ~
Q411	=+90 ;START ANGLE A AXIS ~
Q412	=+270 ;END ANGLE A AXIS ~
Q413	=+45 ;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414	=+4 ;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415	=-90 ;START ANGLE B AXIS ~
Q416	=+90 ;END ANGLE B AXIS ~
Q417	=+0 ;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418	=+2 ;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419	=+90 ;START ANGLE C AXIS ~
Q420	=+270 ;END ANGLE C AXIS ~
Q421	=+0 ;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422	=+3 ;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423	=+4 ;NO. OF PROBE POINTS ~
Q431	=+3 ;PRESET ~
Q432	=+0 ;BACKLASH, ANG. RANGE

- ▶ 以等間隔量測軸的飄移。
- ▶ 插入接觸式探針
- ▶ 啟動校準球內的預設。
- ▶ 使用循環程式**452**量測座標結構配置。
- ▶ 在完整處理期間，校準球的預設與位置不得改變。


飄移補償

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
13 TCH PROBE 452 PRESET COMPENSATION ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+9999	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+45	;REFERENCE ANGLE ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+3	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+3	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q432=+0	;BACKLASH, ANG. RANGE

記錄功能

在執行循環程式452之後，控制器建立一個記錄(TCHPRAUTO.html)，將其儲存在同時內含相關NC程式的目錄中。此記錄包含下列資料：

- 建立記錄的日期與時間
- 循環程式所運行的NC程式路徑
- 刀名
- 啟動座標結構配置
- 使用的模式
- 傾斜角度
- 用於每一測量的旋轉軸：
 - 開始角度
 - 結束角度
 - 測量點數
 - 測量圓半徑
 - 平均的背隙，如果Q423>0
 - 軸的位置
 - 標準偏差(分散)
 - 最大偏差
 - 角度錯誤
 - 所有軸內的補償值(預設位移)
 - 檢查旋轉軸預設補償之前的位置(關於座標結構配置轉換鍊的開頭，通常為主軸鼻)
 - 檢查旋轉軸預設補償之後的位置(關於座標結構配置轉換鍊的開頭，通常為主軸鼻)
 - 平均定位誤差
 - SVG檔案含圖表：個別量測位置的已量測和最佳化誤差。
 - 紅色曲線：量測的位置
 - 綠色曲線：最佳值
 - 圖表名稱：軸名稱取決於旋轉軸(例如，EYC = C軸Y方向的偏差)
 - 圖表的X軸：旋轉軸位置，以度為單位
 - 圖表的Y軸：位置偏差，以mm為單位

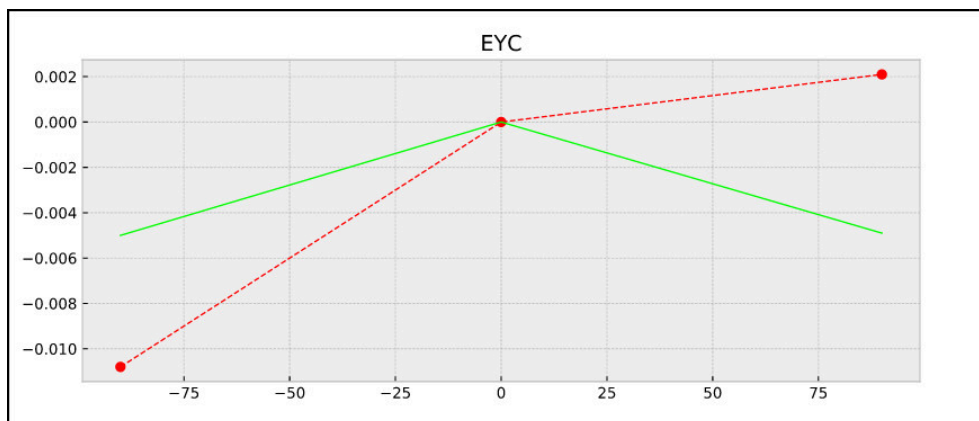

樣品量測：EYC為C軸Y方向的偏差

10.3.4 循環程式453 KINEMATICS GRID (#48 / #2-01-1)

ISO 程式編輯

G453

應用




請參考您的工具機手冊。

需要KinematicsOpt軟體選項 (#48 / #2-01-1)。

此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。

若要使用此循環程式，工具機製造商就必須事先建立並設置一補償表 (*.kco)並輸入某些更多設定。

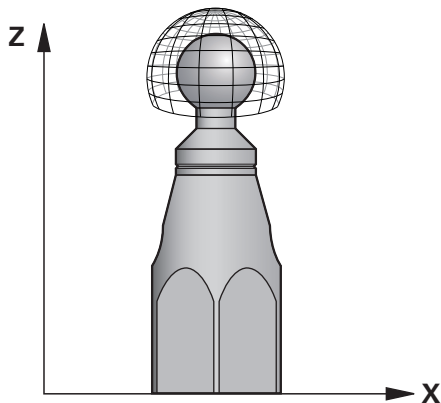

即使加工已經關於定位誤差進行最佳化(例如透過循環程式451)，不過可能留下在旋轉軸傾斜期間殘留在刀具中心點(TCP)上的誤差。這來自於例如含頭旋轉軸的組件誤差(例如軸承誤差)。

循環程式 **453 KINEMATICS GRID**可根據傾斜軸位置，來偵測並補償旋轉頭內的誤差。如果要用此循環程式寫入補償值，該循環程式需要**KinematicsComp** (#52 / #2-04-1)。使用此循環程式並且使用3D TS接觸式探針測量附加至工具機工作台上的HEIDENHAIN校準球。然後循環程式將接觸式探針自動移動至校正球四周格狀的位置。工具機製造商定義這些旋轉軸位置。您可以安排最多三個維度的位置(每一維度都有一旋轉軸)。在球體上的探測操作之後，使用多維度資料表執行誤差補償。工具機製造商定義此補償表(*.kco)，並指定儲存位置。

當使用循環程式**453**時，則在工作空間內不同位置上執行。這允許您立即檢查使用循環程式**453**的補償在工具機精準度上是否具有正面影響。僅當在幾個位置使用相同補償值實現所需的改進時，這種補償類型才適用於個別工具機。若非如此，則在旋轉軸之外尋找誤差。

使用具備最佳化旋轉軸定位誤差的循環程式**453**來執行量測。進行之前例如使用循環程式**451**。



HEIDENHAIN建議使用校準球KKH 250 (訂購編號655475-01)或KKH 100 (訂購編號655475-02)，其剛性較高並且專門設計用於工具機校準。若您對此有任何問題，請聯絡HEIDENHAIN。

然後控制器最佳化工具機的精準度。為此，自動儲存來自補償表(*.kco)內量測的對應金額。(這套用於模式**Q406 = 1**)。

循環程式執行

- 1 夾住校準球並檢查是否會發生碰撞。
- 2 在手動操作模式內，將預設設定在球心或若已經定義**Q431=1**或**Q431=3**：手動將接觸式探針定位在接觸式探針軸內的校準球上，以及在工作平面內的球心上。
- 3 選擇程式執行操作模式之一並開始NC程式
- 4 根據**Q406**內設定(-1=刪除模式 / 0 = 測試模式 / 1 = 補償模式)，來執行循環程式



在預設期間，將只針對第二量測監控已程式編輯的校準球半徑。原因是若關於校準球的預先定位不準確，然後您開始重設，則校準球將探測兩次。

許多模式(Q406)

刪除模式Q406 = -1 (#52 / #2-04-1)

- 軸並未移動
- 控制器將所有值都寫入補償表(*.kco)，然後設定為"0"。這造成不再暫時補償選擇的座標結構配置。

測試模式 Q406 = 0

- 控制器探測校準球。
- 結果儲存在html格式的記錄內，其儲存在與目前NC程式相同的目錄內。

補償模式Q406 = 1 (#52 / #2-04-1)

- 控制器探測校準球。
- 控制器將偏差寫入該補償表(*.kco)。資料表已更新，並且該補償設定立即生效。
- 結果儲存在html格式的記錄內，其儲存在與目前NC程式相同的目錄內。

選擇位於工具機工作台上的校準球位置

依照原理，您可將校準球固定至工具機工作台上任何可觸及的位置，以及治具或工件上。建議將校準球盡可能夾在靠近要進行後續加工的位置。



將校準球定位在工具機工作台上，如此在測量程序期間不會發生碰撞。

備註



需要軟體選項 (#48 / #2-01-1)。
 需要軟體選項 (#52 / #2-04-1)。
 此功能必須由工具機製造商啟用並且調整。
 工具機製造商定義補償表(*.kco)的儲存位置。

注意事項

碰撞的危險！

如果執行此循環程式，則不可啟動基本旋轉或3-D基本旋轉。控制器將依需要刪除來自SPA、SPB和SPC欄之值。在循環程式之後，必須再次設定基本旋轉或3-D基本旋轉；否則會有碰撞的危險。

- ▶ 執行循環程式之前先關閉基本旋轉。
- ▶ 在最佳化之後再次設定預設和基本旋轉。

- 此循環程式只能在**FUNCTION MODE MILL**加工模式內執行。
- 在循環程式開始之前，必須關閉**M128**或**FUNCTION TCPM**。
- 與循環程式**451**和**452**一樣，循環程式**453**從以自動模式中與旋轉軸位置匹配的有效3-D ROT退出。
- 定義循環程式之前，必須將預設設定在校準球心內並且啟動，或是據此將輸入參數**Q431**定義為1或3。
- 對於移動至接觸式探針軸內探測高度的定位進給速率而言，控制器使用來自循環程式參數**Q253**之值或來自接觸式探針表的**FMAX**值，以小者為準。在探測監視停止時，控制器總是以定位進給速率**Q253**來移動旋轉軸。
- 以吋為單位進行程式編輯：控制器會以公釐將記錄資料與測量結果記錄下來。
- 若您在校準之前已經啟動預設設定(**Q431 = 1/3**)，則在循環程式開始之前，由設定淨空(**Q320 + SET_UP**)將接觸式探針移動至近似校準球心上的位置。



- 若工具機配備受控制的主軸，則應在接觸式探針表(**TRACK**欄)內啟動角度追蹤。這可大幅增加運用3-D接觸式探針的測量精確度。

有關機械參數的注意事項

- 在機械參數**mStrobeRotAxPos**(編號204803)內，工具機製造商定義轉換的最大允許修改。若值不等於-1 (M功能定位旋轉軸)，則只在所有旋轉軸都在0°上才會開始量測。
- 在機械參數**maxDevCalBall** (編號204802)內，工具機製造商定義校準球半徑的最大偏差。在每次探測處理中，控制器先測量校準球的半徑。若測量的球半徑與輸入的球半徑之差異比您在機械參數**maxDevCalBall** (編號204802)內定義還要多，則控制器顯示錯誤訊息並結束測量。

循環程式參數

說明圖	參數
	Q406 模式(-1/0/+1) 定義控制器是否將0值寫入補償表(*.kco)的值、將檢查目前存在的偏差或將執行補償。已建立記錄檔案(*.html)。 -1：刪除補償表(*.kco)內之值。在補償表(*.kco)內，將TCP定位誤差的補償值都設為0。控制器將不再執行任何探測。無結果會輸出給記錄(*.html)。(#52 / #2-04-1) 0：檢查TCP定位誤差。控制器根據旋轉軸位置量測TCP定位誤差，但是值不寫入補償表(*.kco)內。控制器在記錄(*.html)內顯示標準與最大偏差。 1：補償TCP定位誤差。控制器根據旋轉軸位置量測TCP定位誤差，並將偏差寫入補償表(*.kco)內。然後補償立刻生效。控制器在記錄(*.html)內顯示標準與最大偏差。(#52 / #2-04-1) 輸入：-1、0、+1
	Q407 確實的校正球半徑？ 輸入所使用校準球的正確半徑。 輸入：0.0001...99.9999
	Q320 設定淨空？ 接觸點與球尖端之間的額外距離。Q320加入至接觸式探針表內的SET_UP欄。該值具有增量效果。 輸入：0...99999.9999 或PREDEF
	Q408 縮回高度？ 0；不移動至任何縮回高度；控制器移動至軸內要測量的下一個測量位置。這不允許用於Hirth軸！控制器以A、B然後C的順序移動至第一測量位置。 > 0：在旋轉軸定位在主軸內之前未傾斜工件座標系統內到控制器位置的退回高度。此外，控制器在工作平面將接觸式探針移動至工件原點。在此模式內並未啟動接觸式探針監視。在參數Q253內定義定位進給速度。該值具有絕對效果。 輸入：0...99999.9999
	Q253 預先定位的進給率？ 定義預先定位期間的刀具行進速率，單位是 mm/min。 輸入：0...99999.9999 或FMAX、FAUTO、PREDEF
	Q380參考角度? (0=ref. axis) 輸入用來獲取現用工件座標系統內量測點的參考角度(基本旋轉)。定義參考角度可放大軸的測量範圍。該值具有絕對效果。 輸入：0...360
	Q423 探針數量？ 定義控制器將用於在平面內量測校準球之探測點數，較少量測點可提高速度，較多量測點可提高量測精準度。 輸入：3...8

說明圖

參數

Q431 預設 (0/1/2/3) ?

定義控制器是否將現用預設自動設定在球心：

0：不將預設自動設定在球心上：開始循環程式之前手動設定預設

1：在量測之前自動將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：在循環程式開始之前手動將接觸式探針預先定位在校準球上

2：在量測之後自動將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：開始循環程式之前手動設定預設

3：在量測之前和之後將預設設定至球心(將覆寫現用預設)：在循環程式開始之前手動將接觸式探針預先定位在校準球上

輸入：0、1、2、3

使用循環程式453探測

11 TCH PROBE 453 KINEMATICS GRID ~	
Q406=+0	;MODE ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;SET-UP CLEARANCE ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+750	;F PRE-POSITIONING ~
Q380=+0	;REFERENCE ANGLE ~
Q423=+4	;NO. OF PROBE POINTS ~
Q431=+0	;PRESET

記錄功能

在執行循環程式**453**之後，控制器將建立一個記錄(TCHPRAUTO.html)，並將其儲存在與目前NC程式的目錄相同之資料夾中。其包含下列資料：

- 日誌建立的日期與時間
- 循環程式所運行的NC程式路徑
- 目前啟動刀具的號碼與名稱
- 模式
- 量測的資料：標準偏差與最大偏差
- 其上發生最大偏差的位置之資訊，單位度(°)
- 測量位置數

索引

3

3D中探測..... 347

G

GLOBAL DEF..... 88

T

TNCguide..... 39

刀

刀具的接觸式探針循環程式：車床
 刀具量測..... 374
 刀具接觸式探針的校準：IR TT的校準..... 112
 刀具接觸式探針的校準：TT的校準..... 110
 刀具量測：刀具表..... 364
 刀具量測：刀長..... 365
 刀具量測：刀徑..... 367
 刀具量測：完整量測..... 370
 刀具量測：車床刀具量測..... 374
 刀具量測：基本原理..... 360
 刀具量測：機器參數..... 361
 刀具補償..... 291

工

工件・自動檢查：極預設..... 294
 工件・自動檢查：基本原理..... 289
 工件的接觸式探針循環程式：探測
 平面內或球體內的位置..... 342
 工件的接觸式探針循環程式：確定
 失準..... 130
 工件的接觸式探針循環程式：確定
 預設..... 197
 工件的接觸式探針循環程式：檢查
 工件..... 289
 工件接觸式探針的校準：用立柱校
 準半徑..... 107
 工件接觸式探針的校準：用環校準
 半徑..... 104
 工件接觸式探針的校準：長度校準..... 102
 工件接觸式探針的校準：球體處的
 半徑校準..... 96
 工件接觸式探針循環程式：影響循
 環程式運行..... 352

介

介面..... 56

公

公差監視..... 291

文

文字啟動輔助說明..... 40

正

正確與預期操作..... 44

用

用於刀具的接觸式探針循環程式：
 銑切刀的量測..... 365
 用循環程式3量測..... 342

目

目標群組..... 34

安

安全注意事項..... 45
 安全注意事項的類型：內容..... 36

自

自動預設設定：4xx的基本原理..... 197
 自動預設設定：4鑽孔中心..... 250
 自動預設設定：內轉角..... 236
 自動預設設定：外轉角..... 230
 自動預設設定：矩形口袋..... 208
 自動預設設定：矩形立柱..... 213
 自動預設設定：脊背..... 270
 自動預設設定：脊背中心..... 203
 自動預設設定：脊背過切..... 280
 自動預設設定：參考平面..... 292
 自動預設設定：接觸式探針軸..... 246
 自動預設設定：球體..... 266
 自動預設設定：單一位置..... 258
 自動預設設定：單一軸..... 255
 自動預設設定：圓..... 261
 自動預設設定：圓形口袋(鑽孔)..... 219
 自動預設設定：圓形立柱..... 224
 自動預設設定：溝槽..... 270
 自動預設設定：溝槽中心..... 198
 自動預設設定：溝槽過切..... 280
 自動預設設定：過切位置..... 218
 自動預設設定：螺栓鑽孔圓..... 241

快

快速探測..... 352

決

決定工件失準：平面內探測..... 186
 決定工件失準：交點探測..... 177
 決定工件失準：探測兩圓..... 161
 決定工件失準：傾斜邊緣探測..... 169

使

使用手冊的分離畫面配置..... 35
 使用許可條款..... 55

定

定位邏輯..... 82

座

座標結構配置量測：Hirth耦合..... 390
 座標結構配置量測：背隙..... 393
 座標結構配置量測：座標結構配置

方格..... 413
 座標結構配置量測：基本原理..... 381
 座標結構配置量測：預設補償..... 401
 座標結構配置量測：精確度..... 392
 座標結構配置量測：儲存座標結構
 配置..... 384

校

校準：L形探針..... 96
 校準：刀具接觸式探針..... 109
 校準：工件接觸式探針..... 94
 校準：樣本探針..... 96

記

記錄量測結果..... 289

基

基本旋轉..... 131
 基本旋轉：兩立柱上..... 140, 145
 基本旋轉：兩鑽孔上..... 135
 基本旋轉：直接設定..... 150

控

控制器使用者介面..... 56
 控制器的使用者介面..... 56

接

接觸式探針循環程式14xx：平面內
 探測..... 186
 接觸式探針循環程式14xx：交點探
 測..... 177
 接觸式探針循環程式14xx：位置探
 測..... 258
 接觸式探針循環程式14xx：脊背探
 測..... 270
 接觸式探針循環程式14xx：脊背過
 切探測..... 280
 接觸式探針循環程式14xx：探測兩
 圓..... 161
 接觸式探針循環程式14xx：探測邊
 緣..... 155
 接觸式探針循環程式14xx：球體探
 測..... 266
 接觸式探針循環程式14xx：傾斜邊
 緣探測..... 169
 接觸式探針循環程式14xx：圓探測..... 261
 接觸式探針循環程式14xx：溝槽探
 測..... 270
 接觸式探針循環程式14xx：溝槽過
 切探測..... 280
 接觸式探針循環程式14xx：過切位
 置探測..... 275

第

第一步驟..... 59
 第一步驟：編寫..... 60

軟

軟體號碼.....	47
軟體選項.....	48

備

備註，	36
-----------	----

結

結果的分類.....	291
------------	-----

量

量測：3D中量測.....	344
量測：內側寬度.....	319
量測：平面.....	335
量測：角度.....	296
量測：座標.....	327
量測：矩形內側.....	310
量測：矩形外側.....	315
量測：脊背寬度.....	323
量測：圓外側.....	305
量測：螺栓孔圓.....	331
量測：鑽孔.....	299

確

確定工件失準：在兩立柱上的基本 旋轉.....	140, 145
確定工件失準：在兩鑽孔上的基本 旋轉.....	135
確定工件失準：基本旋轉.....	131
確定工件失準：探測邊緣.....	155
確定工件失準：接觸式探針循環程 式400-405的基本原理.....	130
確定工件失準：設定基本旋轉...	150
確定工件失準：繞C軸旋轉.....	151

操

操作地點.....	44
操作模式：手動.....	58
操作模式：加工.....	58
操作模式：開始.....	58
操作模式：概述.....	58

整

整合產品輔助說明 TNCguide.....	38
---------------------------	----

選

選擇功能：NC程式做為循環程式.....	77
----------------------	----

應

應用：開始/登入.....	58
應用：幫助.....	39

擠

擠壓探測.....	355
-----------	-----

聯

聯繫.....	41
---------	----

額

額外文件.....	35
-----------	----

關

關於本產品.....	43
關於使用手冊.....	33

變

變數.....	87
變數編寫.....	87

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

[FAX] +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support [FAX] +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

接觸式探針和視覺系統

HEIDENHAIN為工具機提供通用、高精度的接觸式探針系統，例如用於精確確定工件邊緣位置和刀具量測。成熟的技術，例如無磨損光學感測器、碰撞保護或用於清潔量測點的整合式鼓風機/沖洗噴嘴，可確保接觸式探針在量測工件和刀具時的可靠性和安全性。為了獲得更高的處理可靠性，可使用HEIDENHAIN的視覺系統和刀具斷損感測器方便地監控刀具。



有關接觸式探針和視覺系統的更多資訊：

www.heidenhain.com/products/touch-probes-and-vision-systems

