




# HEIDENHAIN

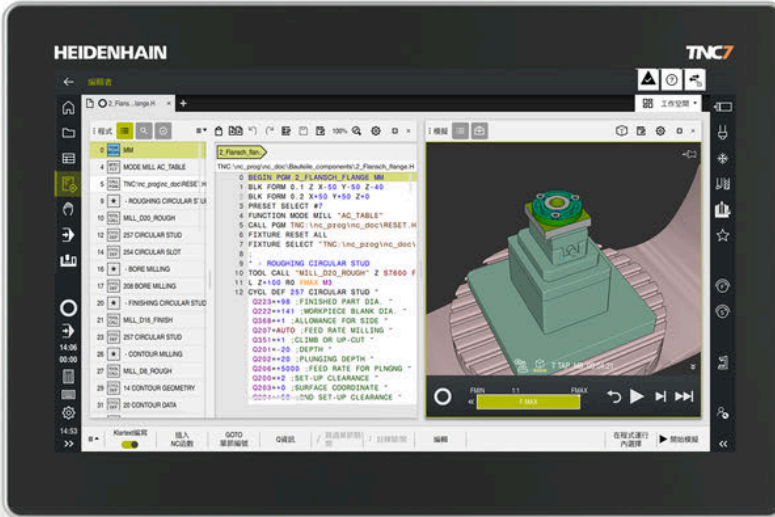

## TNC7 basic

Kullanıcı el kitabı  
Malzemeler ve aletler için ölçüm  
döngüleri

NC yazılımı  
81762x-18

Türkçe (tr)  
10/2023



## İçindekiler

1	Kullanıcı el kitabı hakkında.....	17
2	Ürün hakkında.....	27
3	İlk adımlar.....	43
4	NC ve programlama temelleri.....	53
5	Programlama.....	71
6	Tarama sistemleri.....	77
7	Malzeme için tarama sistemi döngüleri (#17 / #1-05-1).....	103
8	(#17 / #1-05-1) Aletleri için tarama sistemi döngüleri.....	363
9	Kinematik ölçümü için tarama sistemi döngüleri.....	381



<b>1</b>	<b>Kullanıcı el kitabı hakkında.....</b>	<b>17</b>
1.1	Hedef grubu kullanıcısı.....	18
1.2	Mevcut kullanıcı dokümantasyonu.....	19
1.3	Kullanılan uyarı tipleri.....	20
1.4	NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgiler.....	21
1.5	Entegre ürün yardımı olarak kullanım kılavuzu TNCguide.....	22
1.5.1	TNCguide'da ara.....	25
1.5.2	NC örneklerini panoya kopyalayın.....	26
1.6	Yazı işleriyle iletişim.....	26

<b>2</b>	<b>Ürün hakkında.....</b>	<b>27</b>
<b>2.1</b>	<b>TNC7 basic.....</b>	<b>28</b>
2.1.1	Amacına uygun kullanım.....	29
2.1.2	Öngörülen kullanım yeri.....	29
<b>2.2</b>	<b>Güvenlik bilgileri.....</b>	<b>30</b>
<b>2.3</b>	<b>Yazılım.....</b>	<b>33</b>
2.3.1	Yazılım seçenekleri.....	34
2.3.2	Lisans ve kullanım bilgileri.....	39
<b>2.4</b>	<b>Kumanda arayüzü alanı.....</b>	<b>40</b>
<b>2.5</b>	<b>Çalışma modlarına genel bakış.....</b>	<b>41</b>

<b>3 İlk adımlar.....</b>	<b>43</b>
<b>3.1 Malzemenin programlanması ve simüle edilmesi.....</b>	<b>44</b>
3.1.1 Örnek görev.....	44
3.1.2 Programlama işletim türünü seçin.....	45
3.1.3 Programlama için kumanda arayüzünü ayarlayın.....	45
3.1.4 Yeni NC programı oluşturma.....	46
3.1.5 İşlem döngüsünün programlanması.....	46
3.1.6 NC programını simüle edin.....	52

<b>4</b>	<b>NC ve programlama temelleri.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1</b>	<b>Döngülerle çalışma.....</b>	<b>54</b>
4.1.1	Döngülere ilişkin genel bilgiler.....	54
4.1.2	Tarama sistemi döngüleri hakkında genel bilgiler.....	62
4.1.3	Makineye özgü döngüler.....	67
4.1.4	Mevcut döngü gurupları.....	68



<b>5</b>	<b>Programlama.....</b>	<b>71</b>
<b>5.1</b>	<b>Döngüler için program bilgileri.....</b>	<b>72</b>
5.1.1	Genel bakış.....	72
5.1.2	GLOBAL DEF girme.....	72
5.1.3	GLOBAL TAN bilgilerinden faydalanın.....	73
5.1.4	Genel geçerli global veriler.....	74
5.1.5	Tarama işlevleri için global veriler.....	75

<b>6</b>	<b>Tarama sistemleri.....</b>	<b>77</b>
<b>6.1</b>	<b>Malzeme tarama sisteminin ayarlanması (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>78</b>
6.1.1	Genel bakış.....	78
6.1.2	Temel bilgiler.....	78
6.1.3	Döngü 460 BILYADA TS AYARI (#17 / #1-05-1).....	80
6.1.4	Döngü 461 TS UZUNLUGU AYARI (#17 / #1-05-1).....	88
6.1.5	Döngü 462HALKADA TS AYARI (#17 / #1-05-1).....	90
6.1.6	Döngü 463 TIPADA TS AYARI (#17 / #1-05-1).....	93
<b>6.2</b>	<b>Alet tarama sistemini kalibre etme (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>96</b>
6.2.1	Genel bakış.....	96
6.2.2	Temel bilgiler.....	96
6.2.3	Döngü 480 TT KALIBRE ETME (#17 / #1-05-1).....	97
6.2.4	Döngü 484 IR TT KALIBRE ET (#17 / #1-05-1).....	99

<b>7</b>	<b>Malzeme için tarama sistemi döngüleri (#17 / #1-05-1)</b>	<b>103</b>
<b>7.1</b>	<b>Genel bakış</b>	<b>104</b>
<b>7.2</b>	<b>Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)</b>	<b>109</b>
7.2.1	Uygulama	109
7.2.2	Değerlendirme	110
7.2.3	Protokol	110
7.2.4	Uyarılar	110
7.2.5	Yarı otomatik mod	111
7.2.6	Toleransların değerlendirilmesi	116
7.2.7	Bir gerçek pozisyonun aktarılması	118
<b>7.3</b>	<b>Malzeme eğimini belirleyin (#17 / #1-05-1)</b>	<b>119</b>
7.3.1	Tarama sistemi döngülerinin temel ilkeleri 400 ila 405	119
7.3.2	Döngü 400 TEMEL DONME (#17 / #1-05-1)	120
7.3.3	Döngü 401 KIRMIZI 2 DELMESİ (#17 / #1-05-1)	124
7.3.4	Döngü 402 KIRMIZI 2 TIPA (#17 / #1-05-1)	129
7.3.5	Döngü 403 ile temel dönüşDONME EKSENIND. KIR. (#17 / #1-05-1)	134
7.3.6	Döngü 404 TEMEL DONME AYARI (#17 / #1-05-1)	138
7.3.7	Döngü 405 C EKSENİNDEKİ KIRM. (#17 / #1-05-1)	140
7.3.8	Döngü 1410 KENAR TARAMASI (#17 / #1-05-1)	145
7.3.9	Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI (#17 / #1-05-1)	152
7.3.10	Döngü 1412 EGİM KENARINI TARAMA (#17 / #1-05-1)	161
7.3.11	Döngü 1416KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI (#17 / #1-05-1)	169
7.3.12	Döngü 1420 DUZLEM TARAMASI (#17 / #1-05-1)	178
7.3.13	Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleyin	185
7.3.14	Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme	186
7.3.15	Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama	188

<b>7.4</b>	<b>Referans noktasını kaydedin (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>189</b>
7.4.1	408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama.....	189
7.4.2	Döngü 408 YIV ORTA RFNK (#17 / #1-05-1).....	191
7.4.3	Döngü 409 CUBUK ORTA RFNK (#17 / #1-05-1).....	196
7.4.4	Döngü 410 IC DIKDORTGEN RFNK. (#17 / #1-05-1).....	201
7.4.5	Döngü 411 DIS DIKDORTGEN RFNK. (#17 / #1-05-1).....	206
7.4.6	Döngü 412 IC DAIRE RFNK. (#17 / #1-05-1).....	212
7.4.7	Döngü 413 DIS DAIRE RFNK. (#17 / #1-05-1).....	218
7.4.8	Döngü 414 DIS KOSE RFNK. (#17 / #1-05-1).....	224
7.4.9	Döngü 415 IC KOSE RFNK. (#17 / #1-05-1).....	231
7.4.10	Döngü 416 DAIRE CAPI MER RFNK (#17 / #1-05-1).....	237
7.4.11	Döngü 417 TS EKSENI RFNK. (#17 / #1-05-1).....	243
7.4.12	Döngü 418 DORT DELIK REF NOK (#17 / #1-05-1).....	247
7.4.13	Döngü 419 HER BIR EKSEN RFNK (#17 / #1-05-1).....	252
7.4.14	Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1).....	255
7.4.15	Döngü 1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1).....	259
7.4.16	Döngü 1402 BILYE TARAMA (#17 / #1-05-1).....	264
7.4.17	Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1).....	268
7.4.18	Döngü 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT (#17 / #1-05-1).....	273
7.4.19	Döngü 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT (#17 / #1-05-1).....	278
7.4.20	Örnek: Daire segmenti merkezine ve malzeme üst kenarına referans noktası ayarlama.....	284
7.4.21	Örnek: Malzeme üst kenarı ve delikli dairenin merkezine referans noktası ayarlama.....	285
<b>7.5</b>	<b>Malzemeyi kontrol etme (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>287</b>
7.5.1	0. 1 ve 420 ila 431 arasındaki tarama sisteminin temel noktaları.....	287
7.5.2	Döngü 0 BEFERANS DUZLEM (#17 / #1-05-1).....	291
7.5.3	Döngü 1 POLAR REFER NOKT (#17 / #1-05-1).....	293
7.5.4	Döngü 420 ACI OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	295
7.5.5	Döngü 421 DELIK OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	298
7.5.6	Döngü 422 DIS DAIRE OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	303
7.5.7	Döngü 423 IC DIKDORTGEN OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	308
7.5.8	Döngü 424 DIS DIKDORT. OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	313
7.5.9	Döngü 425 IC GENISLIK OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	318
7.5.10	Döngü 426 DIS CUBUK OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	322
7.5.11	Döngü 427 OLCUM KOORDINATLARI (#17 / #1-05-1).....	327
7.5.12	Döngü 430 DAIRE CAPI OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	332
7.5.13	Döngü 431 DUZLEM OLCUMU (#17 / #1-05-1).....	337
7.5.14	Örnek: Dikdörtgen pimi ölçme ve sonradan işleme.....	341
7.5.15	Örnek: Dikdörtgen cebi ölçün, ölçüm sonuçlarını protokollendirin.....	343
<b>7.6</b>	<b>Düzlemede veya alanda pozisyon tarama (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>344</b>
7.6.1	Döngü 30LCUM (#17 / #1-05-1).....	344
7.6.2	Döngü 4 OLCUM 3D (#17 / #1-05-1).....	347
7.6.3	Döngü 444 TARAMA 3D (#17 / #1-05-1).....	349

<b>7.7</b>	<b>Döngü sıralarını etkileme (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>354</b>
7.7.1	Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1).....	354
7.7.2	Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1).....	358

<b>8</b>	<b>(#17 / #1-05-1) Aletleri için tarama sistemi döngüleri.....</b>	<b>363</b>
<b>8.1</b>	<b>Genel bakış.....</b>	<b>364</b>
<b>8.2</b>	<b>Temel bilgiler.....</b>	<b>364</b>
8.2.1	Uygulama.....	364
8.2.2	Aleti 0 uzunluğu ile ölçün.....	364
8.2.3	Makine parametrelerini ayarlama.....	365
8.2.4	Alet tablosundaki girdiler freze aletleri.....	367
<b>8.3</b>	<b>Freze aletlerinin ölçümü (#17 / #1-05-1).....</b>	<b>369</b>
8.3.1	Döngü 481 ALET UZUNLUGU (#17 / #1-05-1).....	369
8.3.2	Döngü 482 ALET YARICAPI (#17 / #1-05-1).....	372
8.3.3	Döngü 483 OLCME ALETİ (#17 / #1-05-1).....	376

<b>9</b>	<b>Kinematik ölçümü için tarama sistemi döngüleri.....</b>	<b>381</b>
<b>9.1</b>	<b>Genel bakış.....</b>	<b>382</b>
<b>9.2</b>	<b>Temel bilgiler (#48 / #2-01-1).....</b>	<b>383</b>
9.2.1	Temel bilgiler.....	383
9.2.2	Ön koşullar.....	384
9.2.3	Uyarılar.....	385
<b>9.3</b>	<b>Kinematik sabitleme, ölçme ve optimize etme (#48 / #2-01-1).....</b>	<b>386</b>
9.3.1	Döngü 450 SAVE KINEMATICS (#48 / #2-01-1).....	386
9.3.2	Döngü 451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1).....	389
9.3.3	Döngü 452 ON AYAR KOMPANZASYON (#48 / #2-01-1).....	405
9.3.4	Döngü 453 KINEMATİK IZGARA (#48 / #2-01-1).....	417





# 1

**Kullanıcı el kitabı  
hakkında**

## 1.1 Hedef grubu kullanıcı

Aşağıdaki ana görevlerden en az birini yerine getiren tüm kumanda kullanıcıları, kullanıcı olarak geçerlidir:

- Makinenin kullanılması
  - Aletlerin düzenlenmesi
  - Malzemelerin düzenlenmesi
  - Malzemelerin işlenmesi
  - Program akışı sırasında olası hataların giderilmesi
- NC programları oluşturma ve test etme
  - NC programlarını kumandada veya harici olarak bir CAM sistemiyle oluşturma
  - Simülasyon yardımıyla NC programlarını test etme
  - Program testi sırasında olası hataları giderme

Kullanıcı el kitabı, kullanıcıya bilgi derinliği üzerinden aşağıdaki nitelikleme taleplerini yöneltir:

- Teknik temel algılama, ör. teknik çizimleri okuma ve hacimsel hayal gücü
- Talaş kaldırma alanında temel bilgi, ör. malzemeye özel teknoloji değerlerinin anlamı
- Güvenlik yönergesi, ör. olası tehlikeler ve bunları önleme
- Makede çalışmaya başlama, ör. eksen yönleri ve makine yapılandırması



HEIDENHAIN başka hedef gruplarına ayrı bilgi ürünleri sunar:

- Satın almak isteyenler için broşürler ve tedarik genel bakışı
- Servis teknisyenleri için servis el kitabı
- Makine üreticileri için teknik el kitabı

Bunun dışında HEIDENHAIN kullanıcılara ve yeni başlayan kişilere NC programlama alanında geniş bir eğitim teklifi sunar.

**HEIDENHAIN eğitim portalı**

Bu kullanıcı el kitabı hedef grubu nedeniyle yalnızca işletim ve kumanda kullanımı hakkında bilgiler içerir. Diğer hedef grupları için bilgi ürünleri, diğer ürün ömür fazları hakkında bilgiler içerir.

## 1.2 Mevcut kullanıcı dokümantasyonu

### Kullanıcı el kitabı

Bu bilgi ürünü HEIDENHAIN'ı çıkış veya taşıma aracından bağımsız olarak kullanıcı el kitabı olarak tanımlar. Bilinen aynı anlama sahip tanımlamalar ör. kullanım kılavuzu, kullanma talimatı ve işletim kılavuzudur.

Kumanda için kullanıcı el kitabı, aşağıdaki seçeneklerde mevcuttur:

- Yazdırılmış baskı olarak aşağıdaki modüllere dağılmış şekilde:
    - **Kurulum ve işleme** kullanıcı el kitabı, makinenin kurulumu ve NC programlarının işlenmesi için tüm içeriklere sahiptir.  
ID: 1410286-xx
    - **Programlama ve test etme** kullanıcı el kitabı NC programlarının oluşturulması ve test edilmesi için tüm içeriklere sahiptir. Tarama sistemleri ve işleme döngüleri bulunmaz.  
ID: 1409856-xx
    - **İşleme döngüleri** kullanıcı el kitabı, işleme döngülerinin tüm fonksiyonlarını içerir.  
ID: 1410289-xx
    - **Malzeme ve alet için ölçüm döngüleri** kullanıcı el kitabı, tarama sistemi döngülerinin tüm fonksiyonlarını içerir.  
ID: 1410290-xx
  - İlgili baskı sürümlerine bölünmüş veya tüm modülleri içeren **tam sürüm** kullanım kılavuzu PDF dosyası  
ID: 1411730-xx
- TNCguide**
- Entegre ürün yardımı olarak kullanmak için HTML dosyası biçiminde **TNCguide** doğrudan kumanda üzerinde  
**TNCguide**

Kullanıcı el kitabı, kumandanın güvenli ve amacına uygun kullanımında destek olur.

**Diğer bilgiler:** "Amacına uygun kullanım", Sayfa 29

### Kullanıcılar için diğer bilgi ürünleri

Kullanıcı olarak size diğer bilgi ürünleri sunulur:

- **Yeni ve değiştirilmiş yazılım fonksiyonlarına genel bakış**, tekli yazılım sürümlerindeki yenilikler hakkında sizi bilgilendirir.  
**TNCguide**
- **HEIDENHAIN broşürleri**, HEIDENHAIN ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi sağlar, ör. kumandanın yazılım seçenekleri.  
**HEIDENHAIN broşürleri**
- **NC-Solutions** veri tabanı, çokça meydana gelen görevler için çözümler sunar.  
**HEIDENHAIN NC-Solutions**

## 1.3 Kullanılan uyarı tipleri

### Güvenlik uyarıları

Bu dokümantasyonda ve makine üreticinizin dokümantasyonunda belirtilen tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın!

Güvenlik uyarıları, yazılım ve cihazların kullanımıyla ilgili tehlikelere karşı uyarır ve bunların önlenmesi hakkında bilgi verir. Tehlikenin ağırlığına göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki gruplara ayrılmışlardır:

<b>⚠ TEHLİKE</b>
<b>Tehlike</b> , insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike <b>kesinlikle ölüme veya ağır yaralanmalara</b> yol açar.
<b>⚠ UYARI</b>
<b>Uyarı</b> , insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike <b>muhtemelen ölüme veya ağır yaralanmalara</b> yol açar.
<b>⚠ İKAZ</b>
<b>Dikkat</b> , insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike <b>muhtemelen hafif yaralanmalara</b> yol açar.
<b>BILGI</b>
<b>Uyarı</b> , nesnelere veya veriler için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike <b>muhtemelen maddi bir hasara</b> yol açar.

### Güvenlik uyarıları kapsamında bilgi sırası

Tüm güvenlik uyarılarında aşağıdaki dört bölüm bulunur:

- Sinyal kelimesi tehlikenin ağırlığını gösterir
- Tehlikenin türü ve kaynağı
- Tehlikenin dikkate alınmaması durumunda sonuçlar, örn. "Aşağıdaki işlemlerde çarpışma tehlikesi oluşur"
- Sakınma – Tehlikeye karşı önlemler

### Uyarı bilgileri

Yazılımın hatasız ve verimli kullanımı için bu kılavuzdaki uyarı bilgilerini dikkate alın. Bu kılavuzda aşağıdaki uyarı bilgilerini bulabilirsiniz:



Bilgi sembolü bir **ipucu** belirtir.  
Bir ipucu önemli ek veya tamamlayıcı bilgiler sunar.



Bu sembol sizi makine üreticinizin güvenlik uyarılarını dikkate almanız konusunda uyarır. Bu sembol makineye bağlı fonksiyonları belirtir. Kullanıcı ve makine açısından olası tehlikeler makine el kitabında açıklanmıştır.



Kitap sembolü bir **çapraz referans** belirtir.  
Çapraz referans, makine üreticinizin veya üçüncü taraf sağlayıcının belgeleri gibi harici belgelere yönlendirir.

## 1.4 NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgiler

Kullanıcı el kitabında bulunan NC programları çözüm önerileridir. Bir makinede NC programlarını veya tekli NC tümcelerini kullanmadan önce, bunları uyarlamanız gerekir.

Aşağıdaki içerikleri uyarlayın:

- Aletler
- Kesme değerleri
- Beslemeler
- Güvenli yükseklik veya güvenli pozisyonlar
- Ör. **M91** ile makineye özel pozisyonlar
- Program çağrılarının yolları

Birkaç NC programı makine kinematiğine bağlıdır. Bu NC programlarını ilk test akışından önce makine kinematiğinize uyarlayın.

NC programlarını ayrıca asıl program akışından önce simülasyon yardımıyla test edin.



Bir program testi yardımıyla etkin makine kinematiğinin ve güncel makine yapılandırmasının mevcut yazılım seçenekleriyle NC programını kullanıp kullanamayacağınızı belirlersiniz.

## 1.5 Entegre ürün yardımı olarak kullanım kılavuzu TNCguide

### Uygulama

Entegre ürün yardımı **TNCguide**, tüm kullanım kılavuzlarının tüm kapsamını sunar.

**Diğer bilgiler:** "Mevcut kullanıcı dokümantasyonu", Sayfa 19

Kullanıcı el kitabı, kumandanın güvenli ve amacına uygun kullanımında destek olur.

**Diğer bilgiler:** "Amacına uygun kullanım", Sayfa 29

### İlgili konular

- **Yardım** çalışma alanı

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

### Ön koşul

Kumanda, teslimat durumunda **TNCguide** entegre ürün yardımını Almanca ve İngilizce dil sürümlerinde sunar.

Kumanda, seçilen iletişim dili için uygun bir **TNCguide** dil sürümü bulamadığında, **TNCguide**'i İngilizce olarak açar.

Kumanda bir **TNCguide** dil sürümü bulamadığında, talimatların bulunduğu bir bilgi sayfası açar. Belirtilen bağlantı ve uygulama adımları aracılığıyla kumandaya eksik dosyaları ekleyebilirsiniz.



Örneğin, **TNC:\tncguide\en\readme** altında **index.html** ögesini seçerek bilgi sayfasını manuel olarak da açabilirsiniz. Yol, istenen dil sürümüne bağlıdır, örneğin İngilizce için **en**.

**TNCguide** sürümünü güncellemek için belirtilen adımları da kullanabilirsiniz. Örneğin bir yazılım güncellemesinden sonra bir güncelleme gerekli olabilir.

### Fonksiyon tanımı

Entegre **TNCguide** ürün yardımı, **Yardım** uygulamasından veya **Yardım** çalışma alanından seçilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Uygulama Yardım", Sayfa 23

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

**TNCguide**'in kullanımı her iki durumda da aynıdır.

**Diğer bilgiler:** "Semboller", Sayfa 24

## Uygulama Yardım



Yardım çalışma alanında açık TNCguide




 

TNCguide çalışma alanı aşağıdaki alanları içerir:

- 1 Yardım çalışma alanının başlık çubuğu  
**Diğer bilgiler:** "Yardım çalışma alanı", Sayfa 24
- 2 Entegre TNCguide ürün yardımının başlık çubuğu  
**Diğer bilgiler:** "TNCguide ", Sayfa 24
- 3 TNCguide içerik sütunu
- 4 TNCguide sütunlarının arasındaki ayırıcı  
Sütunların genişliğini ayarlamak için ayırıcıyı kullanın.
- 5 TNCguide navigasyon sütunu

## Semboller



 
 

### Yardım çalışma alanı

Yardım çalışma alanı, Yardım uygulaması içinde aşağıdaki simgeleri içerir:

Sembol	Anlamı
	<b>Arama sonuçları</b> sütununu açın veya kapatın <b>Diğer bilgiler:</b> "TNCguide'da ara", Sayfa 25
	<b>Ana sayfayı aç</b> Başlangıç sayfası, mevcut tüm belgeleri gösterir. Gezinme kutucuklarının yardımıyla gerekli belgeleri seçin, örneğin <b>TNCguide</b> . Yalnızca belgeler mevcutsa kumanda içeriği doğrudan açar. Bir belge açık olduğunda, arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
	<b>Öğreticileri aç</b>
	<b>Gezin</b> En son açılan içerik arasında gezinin
	<b>Güncelle</b>

### TNCguide



Entegre **TNCGuide** ürün yardımı aşağıdaki sembolleri içerir:

Sembol	Anlamı
	<b>Yapıyı aç</b> Yapı, içeriğin başlıklarından oluşur. Yapı, dokümantasyon içinde ana navigasyon fonksiyonu görür.
	<b>Dizini aç</b> Dizin önemli anahtar kelimelerden oluşur. Dizin, belgeler içinde alternatif bir navigasyon fonksiyonu görür.
	<b>Gezin</b> Belgelerde önceki veya sonraki sayfayı göster
	<b>Aç veya kapat</b> Gezinmeyi göster veya gizle
	<b>Kopyala</b> NC örneklerini panoya kopyala <b>Diğer bilgiler:</b> "NC örneklerini panoya kopyalayın", Sayfa 26



## Bağlama duyarlı yardım

**TNCguide**'i bağlama duyarlı olarak arayabilirsiniz. Bağlama duyarlı bir çağrı sizi doğrudan ilgili bilgilere götürür, ör. seçilen eleman veya mevcut NC fonksiyonu. Aşağıdaki seçeneklerle bağlama duyarlı yardımı açabilirsiniz:

Sembol veya Düğme	Anlamı
	<b>Yardım</b> sembolü Sembolü seçer ve ardından arayüzde bir öğe seçerseniz kumanda ilgili bilgileri <b>TNCguide</b> bölümünde açar.
	<b>HELP</b> tuşu Bir NC bloğunu düzenleyip <b>HELP</b> tuşuna basarsanız kumanda ilgili bilgileri <b>TNCguide</b> içinde açar.

TNC rehberini bağlama duyarlı olarak adlandırdığınızda, kumanda içeriği çapraz soldurma penceresinde açar. **Daha fazla göster** düğmesini seçerseniz kumanda **TNCguide** uygulamasında **Yardım** öğesini açar.

**Diğer bilgiler:** "Uygulama Yardım", Sayfa 23

**Yardım** çalışma alanı zaten açıksa kumanda çapraz geçiş penceresi yerine içindeki **TNCguide** öğesini görüntüler.

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

### 1.5.1 TNCguide'da ara

Açık dokümantasyonlarda girilen arama terimlerini aramak için arama fonksiyonunu kullanın.

Arama fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- ▶ Karakter dizisini girin



Giriş alanı, başlangıç sayfasına gitmek için kullandığınız Home sembolünün solundaki başlık çubuğunda bulunur.

Örneğin, bir harf girdikten sonra arama otomatik olarak başlar.

Bir girişi silmek istediğinizde, giriş alanındaki X sembolünü kullanın.

- ▶ Kumanda, arama sonuçları sütununu açar.
- ▶ Kumanda ayrıca açık içerik sayfasındaki alanları da işaretler.
- ▶ Alan seç
- ▶ Kumanda, seçilen içeriği açar.
- ▶ Kumanda, son aramanın sonuçlarını göstermeye devam eder.
- ▶ Gerekirse alternatif bir alan seçin
- ▶ Gerekirse yeni bir karakter dizisi girin

## 1.5.2 NC örneklerini panoya kopyalayın

Kopyalama fonksiyonunun yardımıyla NC örneklerini dokümantasyondan NC editörüne aktarabilirsiniz.

Kopyalama fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- ▶ İsteddiğiniz NC örneğine gidin
  - ▶ **NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgileri** aç
  - ▶ **NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgileri** oku ve dikkate al
- Diğer bilgiler:** "NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgiler", Sayfa 21



- ▶ NC örneklerini panoya kopyala



- > Buton, kopyalama işlemi sırasında renk değiştirir.
  - > Pano, kopyalanan NC örneğinin tüm içeriğini içerir.
  - ▶ NC örneğini NC programına ekleyin
  - ▶ **NC programlarının kullanılmasıyla ilgili bilgilerin** eklenen içeriğini ayarlayın
  - ▶ Simülasyonu kullanarak NC programını denetleyin
- Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

## 1.6 Yazı işleriyle iletişim

### Değişiklikler isteniyor mu ya da hata kaynağı mı bulundu?

Dokümantasyon alanında kendimizi sizin için sürekli iyileştirme gayreti içindeyiz. Bize bu konuda yardımcı olun ve değişiklik isteklerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle paylaşın:

**tnc-userdoc@heidenhain.de**

# 2

**Ürün hakkında**

## 2.1 TNC7 basic

Her HEIDENHAIN kumandası, diyalog eşliğinde programlama ve ayrıntılı simülasyonu destekler. TNC7 basic ile ek olarak form tabanlı veya grafiksel olarak programlayabilir ve böylece hızlı ve güvenilir bir şekilde istediğiniz sonuca ulaşırsınız.

Yazılım seçenekleri ve isteğe bağlı donanım gelişmeleri, fonksiyon kapsamının ve kullanım konforunun esnek bir şekilde artırılmasını sağlar.

Kullanım konforu ör. tarama sistemlerinin, el çarklarının veya bir 3D farenin kullanılmasıyla artırılır.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

### Tanımlamalar

Kısaltma	Tanım
TNC	<b>TNC, CNC</b> (computerized numerical control) akroniminden meydana gelir. <b>T</b> (tip veya touch) NC programlarını doğrudan kumandada girmeyi veya grafiksel olarak parmak hareketleri yardımıyla programlama seçeneğini temsil eder.
7	Ürün numarası kumanda neslini gösterir. Fonksiyon kapsamı, etkinleştirilmiş yazılım seçeneklerine bağlıdır.
basic	Ek basic kompakt kumandanın evrensel düzeltme ve delme için gerekli tüm temel işlevleri sunduğunu göstermektedir.

### 2.1.1 Amacına uygun kullanım

Amacına uygun kullanımla ilgili bilgiler sizi kullanıcı olarak bir ürünle ör. takım tezgahıyla güvenli kullanım konusunda destekler.

Kumanda bir makine bileşenidir ve tam bir makine değildir. Bu kullanıcı el kitabı, kumandanın kullanımını açıklar. Makineyi, kumanda dahil olacak şekilde makine üreticisi dokümantasyonu yardımıyla kullanmadan önce güvenlikle ilgili konular, gerekli güvenlik donanımı ve kalifiye personele bulunulacak talepler hakkında bilgi alın.



HEIDENHAIN; freze makineleri, torna makineleri ve işleme merkezleri için 24 eksen satmaktadır. Kullanıcı olarak farklı bir dizilimle karşılaşırsanız derhal işletmeci ile iletişime geçmelisiniz.

HEIDENHAIN, güvenliğinizi artırılması ve ürünlerinizin korunması için ör. müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak ek katkıda bulunur. Böylece ör. kumandaların fonksiyon uyarlamaları ve bilgi ürünlerinin güvenlik bilgileri meydana gelir.



Eksik veya yanlış anlaşılabilir bilgileri bildirerek güvenliğin artırılması için etkin bir şekilde katkıda bulunun.

**Diğer bilgiler:** "Yazı işleriyle iletişim", Sayfa 26

### 2.1.2 Öngörülen kullanım yeri

DIN EN 50370-1 normuna göre elektromanyetik uyumluluk (EMV) için kumandaya endüstriyel ortamlardaki kullanım için izin verilir.

#### Tanımlamalar

##### Yönetmelik

##### Tanım

**DIN EN  
50370-1:2006-02**

Bu norm, takım tezgahlarının arıza yayımını ve arıza dayanıklılığını da ele alır.

## 2.2 Güvenlik bilgileri

Bu dokümantasyonda ve makine üreticinizin dokümantasyonunda belirtilen tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın!

Aşağıdaki güvenlik bilgileri, ürünün tamamını yani takım tezgahını temel almaz, bunun yerine kumandayı tekli bileşen olarak temel alır.



Makine el kitabını dikkate alın!

Makineyi, kumanda dahil olacak şekilde makine üreticisi dokümantasyonu yardımıyla kullanmadan önce güvenlikle ilgili konular, gerekli güvenlik donanımı ve kalifiye personele bulunulacak talepler hakkında bilgi alın.

Aşağıdaki genel bakış yalnızca genel olarak geçerli güvenlik bilgilerini içerir. Aşağıdaki bölümlerde ek, kısmi yapılandırmaya bağlı güvenlik bilgilerini dikkate alın.



Büyük ölçüde güvenliği sağlayabilmek için tüm güvenlik bilgileri bölümlerin içerisinde önemli yerlerde tekrarlanır.

### ⚠ TEHLİKE

#### Dikkat, kullanıcılar için tehlike!

Emniyetsiz bağlantı yuvaları, arızalı kablolar ve kurallara uygun olmayan kullanım neticesinde daima elektrik kaynaklı tehlikeler oluşur. Makinenin devreye alınmasıyla tehlike başlar!

- ▶ Cihazların yalnızca yetkili servis personeli tarafından bağlanmasını ya da çıkarılmasını sağlayın
- ▶ Makineyi yalnızca el çarkı bağlıyken ya da bağlantı yuvası emniyete alınmış durumdayken devreye alın

### ⚠ TEHLİKE

#### Dikkat, kullanıcılar için tehlike!

Makine ve makine bileşenlerinden dolayı her zaman mekanik tehlikeler söz konusudur. Elektrikli, manyetik ya da elektromanyetik alanlar özellikle kalp pili kullanan ve implant bulunan kişiler için tehlikelidir. Makinenin devreye alınmasıyla tehlike başlar!

- ▶ Makine el kitabı dikkate alınmalı ve izlenmelidir
- ▶ Güvenlik uyarıları ve güvenlik sembolleri dikkate alınmalı ve izlenmelidir
- ▶ Güvenlik tertibatları kullanılmalıdır

### ⚠ UYARI

#### Dikkat, kullanıcılar için tehlike!

Zararlı yazılımlar (virüsler, truva atları, kötü amaçlı yazılım veya solucanlar) veri kayıtlarını ve yazılımı değiştirebilir. Manipüle edilmiş veri kayıtları ve yazılım, makinede öngörülmeleyen bir davranışa yol açabilir.

- ▶ Çıkarılabilir depolama ortamını kullanmadan önce kötü amaçlı yazılım bakımından kontrol edin
- ▶ Dahili web tarayıcısını yalnızca Sandbox içinde başlatın

**BILGI****Dikkat çarpışma tehlikesi!**

Kumanda, alet ve malzeme arasında otomatik bir çarpışma kontrolü gerçekleştirmez. Yanlış ön konumlandırma ya da bileşenler arasında yetersiz mesafe olması durumunda eksenlerin referans işleminde çarpışma tehlikesi oluşur!

- ▶ Ekran bilgilerini dikkate alın
- ▶ Eksenlerin referans işleminden önce gerekirse güvenli bir konuma hareket edilmelidir
- ▶ Olası çarpışmalara dikkat edin

**BILGI****Dikkat çarpışma tehlikesi!**

Kumanda, alet uzunluğunu düzeltmek için alet tablosunda tanımlanan alet uzunluğunu kullanır. Yanlış alet uzunlukları da yanlış alet uzunluğu düzeltmesine neden olur. **0** uzunluğundaki aletlerde ve **TOOL CALL 0**'dan sonra kumanda, alet uzunluğunu düzeltmez ve çarpışmayı kontrol etmez. Aşağıdaki alet konumlandırmaları sırasında çarpışma tehlikesi oluşur!

- ▶ Aletleri daima gerçek alet uzunluğu ile tanımlayın (sadece farklar değil)
- ▶ **TOOL CALL 0** yalnızca mili boşaltmak için kullanılmalıdır

**BILGI****Dikkat çarpışma tehlikesi!**

Eski kumandalarda oluşturulan NC programları, güncel kumandalarda sapma yapan eksen hareketleri ya da hata mesajları şeklinde etki edebilir! İşleme sırasında çarpışma tehlikesi vardır!

- ▶ NC programını ya da program bölümünü grafiksel simülasyon yardımıyla kontrol edin
- ▶ **Program akışı tekli tümce** işletim türünde NC programını ya da program bölümünü dikkatli şekilde test edin

**BILGI****Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!**

Bağlı USB cihazlarını veri aktarımı esnasında düzgün şekilde çıkarmazsanız veriler zarar görebilir veya silinebilir!

- ▶ USB arayüzünü sadece aktarma ve yedekleme için kullanın, NC programlarının düzenlenmesi ve işlenmesi için kullanmayın
- ▶ USB cihazını veri aktarımından sonra yazılım tuşları yardımıyla çıkartın

**BILGI****Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!**

Çalışan işlemlerin sonlanması ve verilerin kaydedilmesi için kumandanın kapatılması gerekir. Kumandanın ana şaltine basılarak derhal kapatılması her kumanda durumunda veri kaybına yol açabilir!

- ▶ Kumanda daima kapatılmalıdır
- ▶ Ana şaltine yalnızca ekran mesajından sonra basılmalıdır

**BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**


Program akışı sırasında bir NC tümcesini seçmek için **GOTO** fonksiyonunu kullanırsanız ve ardından NC programını işlediğinizde, kumanda, dönüşümler gibi önceden programlanmış tüm NC fonksiyonlarını yok sayar. Bu, sonraki sürüş hareketleri sırasında çarpışma riski olduğu anlamına gelir!

- ▶ **GOTO**'yu yalnızca NC programlarını programlarken ve test ederken kullanın
- ▶ NC programlarını yürütürken sadece **Tumce girsi** öğesini kullanın




## 2.3 Yazılım

Bu kullanıcı el kitabı, kumandanın tam fonksiyon kapsamında sunduğu makinenin kurulumu ve NC programlarının programlanması ve işlenmesine yönelik fonksiyonları açıklar.

 Gerçek fonksiyon kapsamı etkinleştirilmiş yazılım seçeneklerine de bağlıdır.  
**Diğer bilgiler:** "Yazılım seçenekleri", Sayfa 34

Tablo bu kullanıcı el kitabında açıklanan NC yazılımı numaralarını görüntüler.

 HEIDENHAIN, NC yazılımı sürüm 16'dan itibaren sürüm oluşturma şemasını basitleştirmiştir:

- Yayınlama dönemi sürüm numarasını belirler.
- Bir yayın döneminin tüm kumanda türleri aynı sürüm numarasına sahiptir.
- Programlama yerlerinin sürüm numarası, NC yazılımının sürüm numarasına karşılık gelir.

**NC yazılımı  
numarası**


**Ürün**

817620-18

TNC7 basic

817625-18

TNC7 basic Programlama yeri

 Makine el kitabını dikkate alın!  
Bu kullanıcı el kitabı, kumandanın temel fonksiyonlarını açıklar. Makine üreticisi kumandanın fonksiyonlarını makineye uyarlayabilir, genişletebilir veya sınırlandırabilir.  
Makine el kitabıyla makine üreticisinin kumanda fonksiyonlarını uyarlayıp uyarlamadığını kontrol edin.  
Makine üreticisi daha sonra makine yapılandırmasını ayarlarsa makine operatörü için maliyetler ortaya çıkabilir.

### 2.3.1 Yazılım seçenekleri

Yazılım seçenekleri, kumandanın fonksiyon kapsamını belirler. İsteğe bağlı fonksiyonlar makineye veya uygulamaya bağlıdır. Yazılım seçenekleri, kumandayı bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamana sağlar.

Makinenizde hangi yazılım seçeneklerinin etkinleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

TNC7 basic, makine üreticisinin ayrı veya sonradan etkinleştirebileceği çeşitli yazılım seçenekleri sunar. Aşağıdaki genel bakış yalnızca kullanıcılar için önemli yazılım seçenekleri içerir.

Yazılım seçenekleri yükselticide **SIK** (System Identification Key) saklanır. Bir TNC7 basic eklenti kartı **SIK1** veya **SIK2** ile donatılabilir veya buna bağlı olarak yazılım seçeneklerinin sayısı farklılık gösterir.



Kullanıcı el kitabında seçenek numaralarıyla bir fonksiyonun standart fonksiyon kapsamında olmadığını görebilirsiniz.

Köşeli parantezler, örneğin (#18 / #3-03-1), bir eğik çizgi ile ayrılan **SIK1** ve **SIK2** seçenek numaralarını içerir.

Teknik el kitabı, makine üreticisi için önemli ek yazılım seçenekleri hakkında bilgi verir.

#### SIK2 tanımları

**SIK2** seçenek numaraları, <Sınıf>-<Seçenek>-<Versiyon> şemasına göre yapılandırılır:

Sınıf	Bu fonksiyon aşağıdaki alanlar için geçerlidir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1: Programlama, simülasyon ve proses yapısı</li> <li>■ 2: Parça kalitesi ve üretkenliği</li> <li>■ 3: Arayüzler</li> <li>■ 4: Teknoloji fonksiyonları ve kalite kontrolü</li> <li>■ 5: Proses stabilitesi ve izleme</li> <li>■ 6: Makine konfigürasyonu</li> <li>■ 7: Geliştirici Araçları</li> </ul>
Seçenek	Sınıf içinde ardışık sayı
Sürüm	Yazılım seçenekleri, örneğin yazılım seçeneğinin işlevlerinin kapsamı değiştirilirse yeni versiyonlar alabilir.

Aynı fonksiyonun çeşitli sürümlerini elde etmek için **SIK2** ile çeşitli yazılım seçenekleri sipariş edebilirsiniz, örneğin eksenler için çeşitli kontrol devrelerini etkinleştirin. Kullanıcı Kılavuzunda, bu yazılım seçenek numaraları \* simgesiyle işaretlenir.

**SIK** uygulamasının **Ayarlar** menü ögesinde kumanda bir yazılım seçeneğinin etkin olup olmadığı ve ne sıklıkta etkinleştirildiğini görüntüler.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

#### Genel bakış



Belirli yazılım seçeneklerinin donanım geliştirmeleri de gerektirdiğini dikkate alın.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

Yazılım seçeneği	Tanım ve uygulama
<b>Kontrol Döngüsü mikt.</b> (#0-3 / #6-01-1*)	<b>Ek kural döngüsü</b> Bir kural döngüsü, kumandayı programlanmış bir nominal değere hareket ettiren her eksen veya mil için gereklidir. Ek kural döngülerine ör. çıkarılabilir ve tahrik edilmiş döner tezgahlar için ihtiyaç duyarsınız. Kumandanız <b>SIK2</b> ile donatılmışsa bu yazılım seçeneğini birkaç kez sipariş edebilir ve 8 adede kadar kontrol döngüsünü etkinleştirebilirsiniz.
<b>Hız Fonksiyon seti 1</b> (#8 / #1-01-1)	<b>Gelişmiş fonksiyon grubu 1</b> Bu yazılım seçeneği döner eksenlere sahip makinelerde birden fazla malzeme kenarının bir sıkıştırma işlemi için işlenmesini sağlar. Bu yazılım seçeneği ör. aşağıdaki fonksiyonları içerir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ör. <b>PLANE SPATIAL</b> ile çalışma düzlemini döndürme  <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> <li>Ör. Döngü <b>27</b> ile konturları bir silindir sargısı üzerinden programlama  <b>SİLİNDİR KILIFI</b>  <b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı</li> <li><b>M116</b> ile mm/dak cinsinden döner eksen beslemesini programlama  <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> <li>Döndürülmüş işleme düzleminde 3 eksenli daire enterpolasyonu</li> </ul> Gelişmiş fonksiyon grubu 1 ile kurulum sırasında karmaşıklığı azaltıp malzeme hassasiyetini artırabilirsiniz.
<b>Hız Fonksiyon seti 2</b> (#9 / #4-01-1)	<b>Gelişmiş fonksiyon grubu 2</b> Bu yazılım seçeneği döner eksenlere sahip makinelerde malzemelerin 4 eksenli ve simültane bir şekilde işlenmesi sağlar. Bu yazılım seçeneği ör. aşağıdaki fonksiyonları içerir: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TCPM</b> (tool center point management): Lineer eksenleri döner eksen pozisyonlaması sırasında otomatik olarak yönlendirme  <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> <li>İsteğe bağlı 3D alet düzeltmesi dahil vektörlere sahip NC programlarını işleme  <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> <li>Eksenleri etkin <b>T-CS</b> alet koordinat sisteminde manuel olarak hareket ettirme</li> </ul>
<b>Touch probe fonksiyonu</b> (#17 / #1-05-1)	<b>Tarama sistemi fonksiyonları</b> Bu yazılım seçeneği otomatik tarama işlemlerinin otomatik olarak programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. EnDat arayüzüne sahip bir HEIDENHAIN tarama sistemi kullanırsanız tarama sistemi fonksiyonları (#17 / #1-05-1) otomatik olarak etkinleştirilir. Bu yazılım seçeneği ör. aşağıdaki fonksiyonları içerir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir malzeme eğim konumunu otomatik olarak dengeleme</li> <li>Malzeme referans noktalarını otomatik olarak yerleştirme</li> <li>Malzemeleri otomatik olarak ölçme</li> <li>Aletleri otomatik olarak ölçme</li> </ul> Tarama sistemi fonksiyonlarıyla kurulum sırasında karmaşıklığı azaltıp malzeme hassasiyetini artırabilirsiniz.

Yazılım seçeneği	Tanım ve uygulama
<b>HEIDENHAIN DNC</b> (#18 / #3-03-1)	<p><b>HEIDENHAIN DNC</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği harici Windows uygulamalarının TCP/IP protokolüyle kumanda verilerine erişmesini sağlar.</p> <p>Olası uygulama hataları ör. şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Üst seviye ERP veya MES sistemlerine bağlanma</li> <li>■ Makine ve işletim verilerini algılama</li> </ul> <p>HEIDENHAIN DNC'ye harici Windows uygulamalarıyla bağlantılı olarak ihtiyacınız vardır.</p>
<b>Hız Fonksiyon seti 3</b> (#21 / #4-02-1)	<p><b>Gelişmiş fonksiyon grubu 3</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği, iki güçlü ek fonksiyonuyla ilave kullanım konforu sağlar. Bu yazılım seçeneği aşağıdaki ek fonksiyonları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Küçük kontur kademelerinin hata mesajı olmadan <b>M120</b> ile işlenmesi ve kontur hatası <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> <li>■ Program akışı sırasında bindirilmiş el çarkı hareketleri için <b>M118</b> <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında</li> </ul> <p>Gelişmiş fonksiyon grubu 3 ile programlama hassasiyetini azaltıp program akışı sırasında esnekliği artırabilirsiniz.</p>
<b>Çarpışma izleme</b> (#40 / #5-03-1)	<p><b>Dinamik çarpışma kontrolü DCM</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği, makine üreticisinin makine bileşenlerini çarpışma nesneleri olarak tanımlamasını sağlar. Kumanda tüm makine hareketlerinde tanımlanan çarpışma nesnelere denetler.</p> <p>Bu yazılım seçeneği ör. aşağıdaki fonksiyonları sunar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Olası çarpışmalarda program akışının otomatik olarak durdurulması</li> <li>■ Manuel eksen hareketinde uyarılar</li> <li>■ Program testinde çarpışma denetimi</li> </ul> <p>DCM ile çarpışmaları önleyebilir ve böylece maddi hasarlar veya makine durumlarından meydana gelen ek masrafları önleyebilirsiniz.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>CAD Import</b> (#42 / #1-03-1)	<p><b>CAD Import</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği, pozisyonları ve konturları CAD dosyası olarak seçmeyi ve bir NC programına aktarmayı sağlar.</p> <p>CAD Import ile programlama karmaşıklığını azaltıp değerlerin yanlış girilmesi gibi tipik hataların gerçekleşmesini önlersiniz. Ayrıca CAD Import kağıtsız üretimi katkı sağlamaktadır.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>Uyarlanabilir besleme kontr.</b> (#45 / #2-31-1)	<p><b>Adaptif besleme ayarı AFC</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği güncel mil yüküne bağlı olan bir otomatik besleme ayarı sağlar. Kumanda yükün azalması durumunda beslemeyi artırır ve yükün artması durumunda beslemeyi azaltır.</p> <p>AFC ile NC programını uyarlamadan işleme süresini kısaltabilir ve aynı zamanda aşırı yüklenme nedeniyle makine hasarlarını önleyebilirsiniz.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>

Yazılım seçeneği	Tanım ve uygulama
<b>KinematicsOpt</b> (#48 / #2-01-1)	<p><b>KinematicsOpt</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği otomatik tarama işlemleriyle güncel kinematiğin kontrol ve optimize edilmesini sağlar.</p> <p>KinematicsOpt ile kumanda, döner eksenlerde pozisyon hatalarını düzeltebilir ve böylece döndürme ve eşzamanlı işlemler sırasında hassasiyeti artırabilir. Tekrarlanan ölçümler ve düzeltilmelerle kumanda kısmen sıcaklığa bağlı sapmaları dengeleyebilir.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Kinematik ölçümü için tarama sistemi döngüleri", Sayfa 381</p>
<b>OPC UA NC Server Qty.</b> (#56-61 / #3-02-1*)	<p><b>OPC UA NC Server</b></p> <p>Bu yazılım seçenekleri OPC UA ile kumandanın verilerine ve fonksiyonlarına harici olarak erişmek için bir standartlaştırılmış arayüz sunar.</p> <p>Olası uygulama hataları ör. şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Üst seviye ERP veya MES sistemlerine bağlanma</li> <li>■ Makine ve işletim verilerini algılama</li> </ul> <p>Her yazılım seçeneği bir istemci bağlantısı sağlar. Birden fazla paralel bağlantı birden fazla yazılım seçenekleri sunucusunun kullanılmasını gerektirir.</p> <p>Kumandanız <b>SIK2</b> donatılmışsa bu yazılım seçeneğini birkaç kez sipariş edebilir ve en fazla altı bağlantıyı etkinleştirebilirsiniz.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>4 ek eksen</b> (#77 / #6-01-1*)	<p><b>4 ek kural döngüsü</b></p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Kontrol Döngüsü mikt. (#0-3 / #6-01-1*)", Sayfa 35</p>
<b>Harici Araç yönetimi</b> (#93 / #2-03-1)	<p><b>Gelişmiş alet yönetimi</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği alet yönetimine <b>Donanım listesi</b> ve <b>T kul. sırası</b> tablolarını ekler.</p> <p>Tablolar aşağıdaki içeriği gösterir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Donanım listesi</b>, işlenecek NC programının veya paletin alet ihtiyacını gösterir</li> <li>■ <b>T kul. sırası</b>, işlenecek NC programının veya paletin alet sırasını gösterir</li> </ul> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>Gelişmiş alet yönetimiyle alet ihtiyacını zamanında algılayabilir ve böylece program akışı sırasındaki kesintileri önleyebilirsiniz.</p>
<b>Remote Desktop Manager</b> (#133 / #3-01-1)	<p><b>Remote Desktop Manager</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği harici olarak bağlanan bilgisayar ünitelerinin kumandada gösterilmesini ve kullanılmasını sağlar.</p> <p>Remote Desktop Manager ile ör. birden fazla çalışma yeri arasındaki yolları kısaltırsınız ve böylece verimliliği artırırsınız.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>Çarpışma izleme</b> (#140 / #5-03-2)	<p><b>Dinamik çarpışma denetimi DCM sürüm 2</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği, yazılım seçeneği dinamik çarpışma denetimi DCM (#40 / #5-03-1) ögesinin tüm fonksiyonlarını içerir.</p> <p>Bu yazılım seçeneği ek olarak aşağıdaki fonksiyon kapsamını sunar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tespit ekipmanının çarpışma izlemesi</li> <li>■ Tespit ekipmanı ile alet arasındaki minimum mesafeyi tanımlayın</li> </ul> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>Gürültü giderm.</b> (#141 / #2-20-1)	<p><b>Eksen bağlantılarının dengelenmesi CTC</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği ile makine üreticisi ör. alette hızlanmaya bağlı sapmaları dengeleyebilir ve böylece hassasiyeti ve dinamiği artırabilir.</p>

Yazılım seçeneği	Tanım ve uygulama
<b>Konumu uyarla kontr.</b> (#142 / #2-21-1)	<b>Adaptif pozisyon kontrolü PAC</b> Bu yazılım seçeneği ile makine üreticisi ör. alette pozisyona bağlı sapmaları dengeleyebilir ve böylece hassasiyeti ve dinamiği artırabilir.
<b>Yük uyarlama kontr.</b> (#143 / #2-22-1)	<b>Adaptif yük kontrolü LAC</b> Bu yazılım seçeneği ile makine üreticisi ör. alette yüke bağlı sapmaları dengeleyebilir ve böylece hassasiyeti ve dinamiği artırabilir.
<b>Adaptif hareket kontr.</b> (#144 / #2-23-1)	<b>Adaptif hareket kontrolü MAC</b> Bu yazılım seçeneği ile makine üreticisi ör. hıza bağlı makine ayarlarını değiştirebilir ve böylece dinamiği artırabilir.
<b>Aktif gürültü kontr.</b> (#145 / #2-30-1)	<b>Etkin gürültü önleme ACC</b> Bu yazılım seçeneği bir makinenin ağır talaş kaldırma sırasında gürültü yapma eğilimini azaltmayı sağlar. ACC ile kumanda malzemenin yüzey kalitesini iyileştirebilir, aletin bekleme süresini artırabilir ve makine yükünü azaltabilir. Makine tipine bağlı olarak talaş kaldırma hacmini %25'in üzerinde artırabilirsiniz. <b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı
<b>Makine titr. Kontr.</b> (#146 / #2-24-1)	<b>Makineler için titreşim sönümlemesi MVC</b> Aşağıdaki fonksiyonlar ile malzeme yüzeyinin iyileştirilmesi için makine titreşimlerini sönümlendirme: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ AVD <b>Active Vibration Damping</b></li> <li>■ FSC <b>Frequency Shaping Control</b></li> </ul>
<b>CAD model optimizasyonu</b> (#152 / #1-04-1)	<b>CAD modeli optimizasyonu</b> Bu yazılım seçeneği ile ör. tespit ekipmanlarının ve takım tutucuların hatalı dosyalarını onarabilir veya simülasyondan oluşturulan STL dosyalarını başka bir işleme işlemi için konumlandırabilirsiniz. <b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı
<b>Batch Process Mngr.</b> (#154 / #2-05-1)	<b>Batch Process Manager BPM</b> Bu yazılım seçeneği birden fazla üretim görevinin kolayca planlanmasını ve uygulanmasını sağlar. BPM, palet yönetiminin geliştirilmesi veya kombine edilmesi ve gelişmiş alet yönetimiyle (#93 / #2-03-1) ör. aşağıdaki ek bilgileri sunar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İşlem süresi</li> <li>■ Gerekli aletlerin mevcut olma durumu</li> <li>■ Bekleyen manuel müdahaleler</li> <li>■ Atanan NC programlarının program testi sonuçları</li> </ul> <b>Ayrıntılı bilgi:</b> Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında
<b>Bileşen denetimi</b> (#155 / #5-02-1)	<b>Bileşen denetimi</b> Bu yazılım seçeneği makine üreticisi tarafından yapılandırılan makine bileşenlerinin otomatik denetimini sağlar. Bileşen denetimi ile kumanda, uyarılar ve hata mesajları üzerinden aşırı yüklenme nedeniyle makine hasarlarını önlemeyi sağlar.

Yazılım seçeneği	Tanım ve uygulama
<b>Model destekli kurulum</b> (#159 / #1-07-1)	<p><b>Grafik destekli kurulum</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği bir malzemenin konumunun ve eğiminin yalnızca bir tarama sistemi fonksiyonu ile belirlenmesini sağlar. Diğer inceleme sistemi fonksiyonlarıyla incelenmeleri bazen mümkün olmayan karmaşık malzemeleri, örneğin serbest şekilli yüzeyleri veya alt kesimleri ele alabilirsiniz.</p> <p>Kumanda ayrıca bir 3D model kullanarak <b>Simülasyon</b> çalışma alanındaki gerdirme durumunu ve olası tarama noktalarını göstererek sizi destekler.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgiler:</b> Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
<b>Seç. Kontur frezeleme</b> (#167 / #1-02-1)	<p><b>Optimize edilmiş kontur işlemi OCM</b></p> <p>Bu yazılım seçeneği belirli kapalı veya açık ceplerin ve adaların dönüşlü freze lenmesini sağlar. Dönüşlü freze sırasında tüm alet bıçağı sabit kesim koşulları altında kullanılır.</p> <p>Bu yazılım seçeneği aşağıdaki döngüleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Döngü <b>271 OCM KONTUR VERİLERİ</b></li> <li>■ Döngü <b>272 OCM KUMLAMA</b></li> <li>■ Döngü <b>273 OCM DER. PERDAHLAMA</b> ve Döngü <b>274 OCM YAN PERDAHLAMA</b></li> <li>■ Döngü <b>277 OCM PAHLAMA</b></li> <li>■ Çokça gerekli konturlar için kumanda ek olarak <b>OCM STANDART ŞEKİLLERİ</b> sunar</li> </ul> <p>OCM ile işleme süresini kısaltabilir ve aynı zamanda alet aşınmasını azaltabilirsiniz.</p> <p><b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı</p>

## 2.3.2 Lisans ve kullanım bilgileri

### Açık kaynak yazılımı

Kumanda yazılımı, kullanımı özel lisans koşullarına dayanan açık kaynak yazılımı içermektedir. Bu kullanım koşulları öncelikli olarak geçerlidir.

Kumandadan lisans koşullarına şu şekilde ulaşırsınız:



- ▶ **Başlat** işletim türünü seçin
- ▶ **Ayarlar** uygulamasını seçin
- ▶ **İşletim sistemi** sekmesini seçin
- ▶ **HeROS hakkında** öğesine iki kez dokununuz veya çift tıklayın
- ▶ Kumanda **HEROS Licence Viewer** penceresini açar.




### OPC UA

Kumanda yazılımı, HEIDENHAIN ve Softing Industrial Automation GmbH arasında anlaşma yapılarak kararlaştırılan kullanım koşullarının ek ve öncelikli olarak geçerli olduğu ikili kitaplıklar içerir.

OPC UA NC sunucusunun yardımıyla (#56-61 / #3-02-1\*) ve HEIDENHAIN DNC (#18 / #3-03-1) ile kumanda davranışı etkilenebilir. Bu arayüzler üretimde kullanılmadan önce, kumandanın hatalı fonksiyonlarını veya performans kayıplarını tespit eden sistem testleri gerçekleştirilmelidir. Bu testlerin gerçekleştirilmesi bu iletişim arayüzlerini kullanan yazılım ürününü oluşturan kişinin sorumluluğundadır.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

## 2.4 Kumanda arayüzü alanı

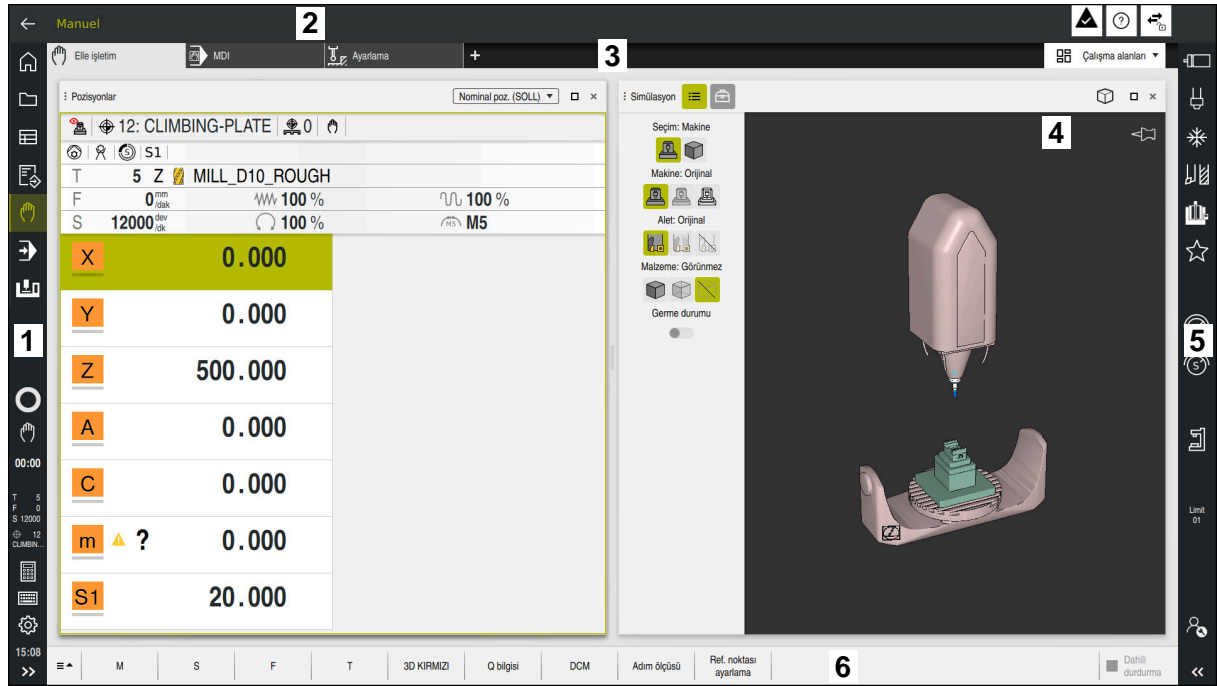

Elle işletim uygulamasındaki kumanda arayüzü

Kumanda arayüzü aşağıdaki alanları gösterir:

- TNC çubuğu
  - Geri  
Kumandanın başlatılmasından itibaren uygulamaların geçmişinde gezinmek için bu fonksiyonu kullanın.
  - İşletim türleri  
**Diğer bilgiler:** "Çalışma modlarına genel bakış", Sayfa 41
  - Durum genel görünümü  
**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı
  - Hesap makinesi  
**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında
  - Ekran klavyesi
  - Ayarlar  
Ayarlarda kumanda arayüzünü aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:
    - Solak modu**  
Kumanda TNC çubuğunun ve makine üreticisi çubuğunun pozisyonlarını değiştirir.
    - Dark Mode**  
Alet üreticisi, **Dark Mode** fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirlemek için **darkModeEnable**(no. 135501) makine parametresini kullanır.
    - Yazı boyutu**
  - Tarih ve saat



- 2 Bilgi çubuğu
  - Etkin işletim türü
  - Bildirim menüsü
  - Bağlama duyarlı **Yardım** sembolü
 

**Diğer bilgiler:** "Bağlama duyarlı yardım", Sayfa 25

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı
  - Semboller
- 3 Uygulama çubuğu
  - Açık uygulamalar sekmesi
 

Aynı anda açılan maksimum uygulama sayısı on sekmeye sınırlıdır. On birinci bir sekmeyi açmaya çalışırsanız kumanda bir mesaj görüntüler.
  - Çalışma alanlarına yönelik seçim menüsü
 

Seçim menüsü ile etkin uygulamasında hangi çalışma alanının açılacağını tanımlayabilirsiniz.
- 4 Çalışma alanları
- 5 Makine üreticisi çubuğu
 




Makine üreticisi, makine üreticisi çubuğunu yapılandırır.
- 6 Fonksiyon çubuğu
  - Butonlara yönelik seçim menüsü
 






Seçim menüsünde, fonksiyon çubuğunda hangi kumanda butonunun gösterileceğini tanımlayabilirsiniz.
  - Buton
 

Kumandanın bireysel fonksiyonlarını etkinleştirmek için butonları kullanın.

## 2.5 Çalışma modlarına genel bakış

Kumanda aşağıdaki işletim türlerini sunar:

Sembol	İşletim türleri	Ayrıntılı bilgiler
	<p><b>Başlat</b> işletim türü aşağıdaki uygulamaları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Başlat menüsü</b> uygulaması Kumanda, başlatma işlemi sırasında <b>Başlat menüsü</b> uygulamasında bulunur.</li> <li>■ <b>Ayarlar</b> uygulaması</li> <li>■ <b>Yardım</b> uygulaması</li> <li>■ Makine parametrelerine yönelik uygulamalar</li> </ul>	<p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>Bkz. Kullanım kılavuzu Programlama ve test</p> <p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
	<p><b>Dosyalar</b> işletim türünde kumanda, sürücüleri, klasörleri ve dosyaları gösterir. Örneğin, klasörler veya dosyalar oluşturabilir veya silebilir ve sürücüleri eşleyebilirsiniz.</p>	<p>Bkz. Kullanım kılavuzu Programlama ve test</p>
	<p><b>Tablolar</b> işletim türünde kumanda farklı tabloları açabilir ve gerekirse düzenleyebilir.</p>	


Sembol	İşletim türleri	Ayrıntılı bilgiler
	<p><b>Programlama</b> işletim türünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NC programı oluşturma, düzenleme ve simüle etme</li> <li>■ Kontur oluşturma ve düzenleme</li> <li>■ Palet tablosu oluşturma ve düzenleme</li> </ul>	Bkz. Kullanım kılavuzu Programlama ve test
	<p><b>Manuel</b> işletim türü aşağıdaki uygulamaları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Elle işletim</b> uygulaması</li> <li>■ <b>MDI</b> uygulaması</li> <li>■ <b>Ayarlama</b> uygulaması</li> <li>■ <b>Referansa git</b> uygulaması</li> <li>■ <b>Ser. harkt</b> uygulaması Aracı serbest bırakabilirsiniz, ör. Elektrik kesintisinden sonra.</li> </ul>	<p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p> <p>bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı</p>
	<p><b>Program akışı</b> işletim türü yardımıyla, örneğin kumandanın NC programlarını sürekli veya tümcesel olarak işleyeceği şekilde malzemeler üretebilirsiniz. Bu işletim türünde palet tablolarını da işleyebilirsiniz.</p>	bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı
	<p>Makine üreticisi yerleşik bir çalışma alanı tanımladığında, tam ekran modunu açmak için bu işletim türünü kullanabilirsiniz. Makine üreticisi, işletim türünün adını tanımlar.</p> <p>Makine el kitabını dikkate alın!</p>	bkz. Kurulum ve işleme kullanıcı el kitabı
	<p><b>Makine</b> işletim türünde, makine üreticisi örneğin miller ve eksenler veya uygulamalar için teşhis fonksiyonları gibi kendi fonksiyonlarını tanımlayabilir.</p> <p>Makine el kitabını dikkate alın!</p>	

# 3

**ilk adımlar**

### 3.1 Malzemenin programlanması ve simüle edilmesi

#### 3.1.1 Örnek görev

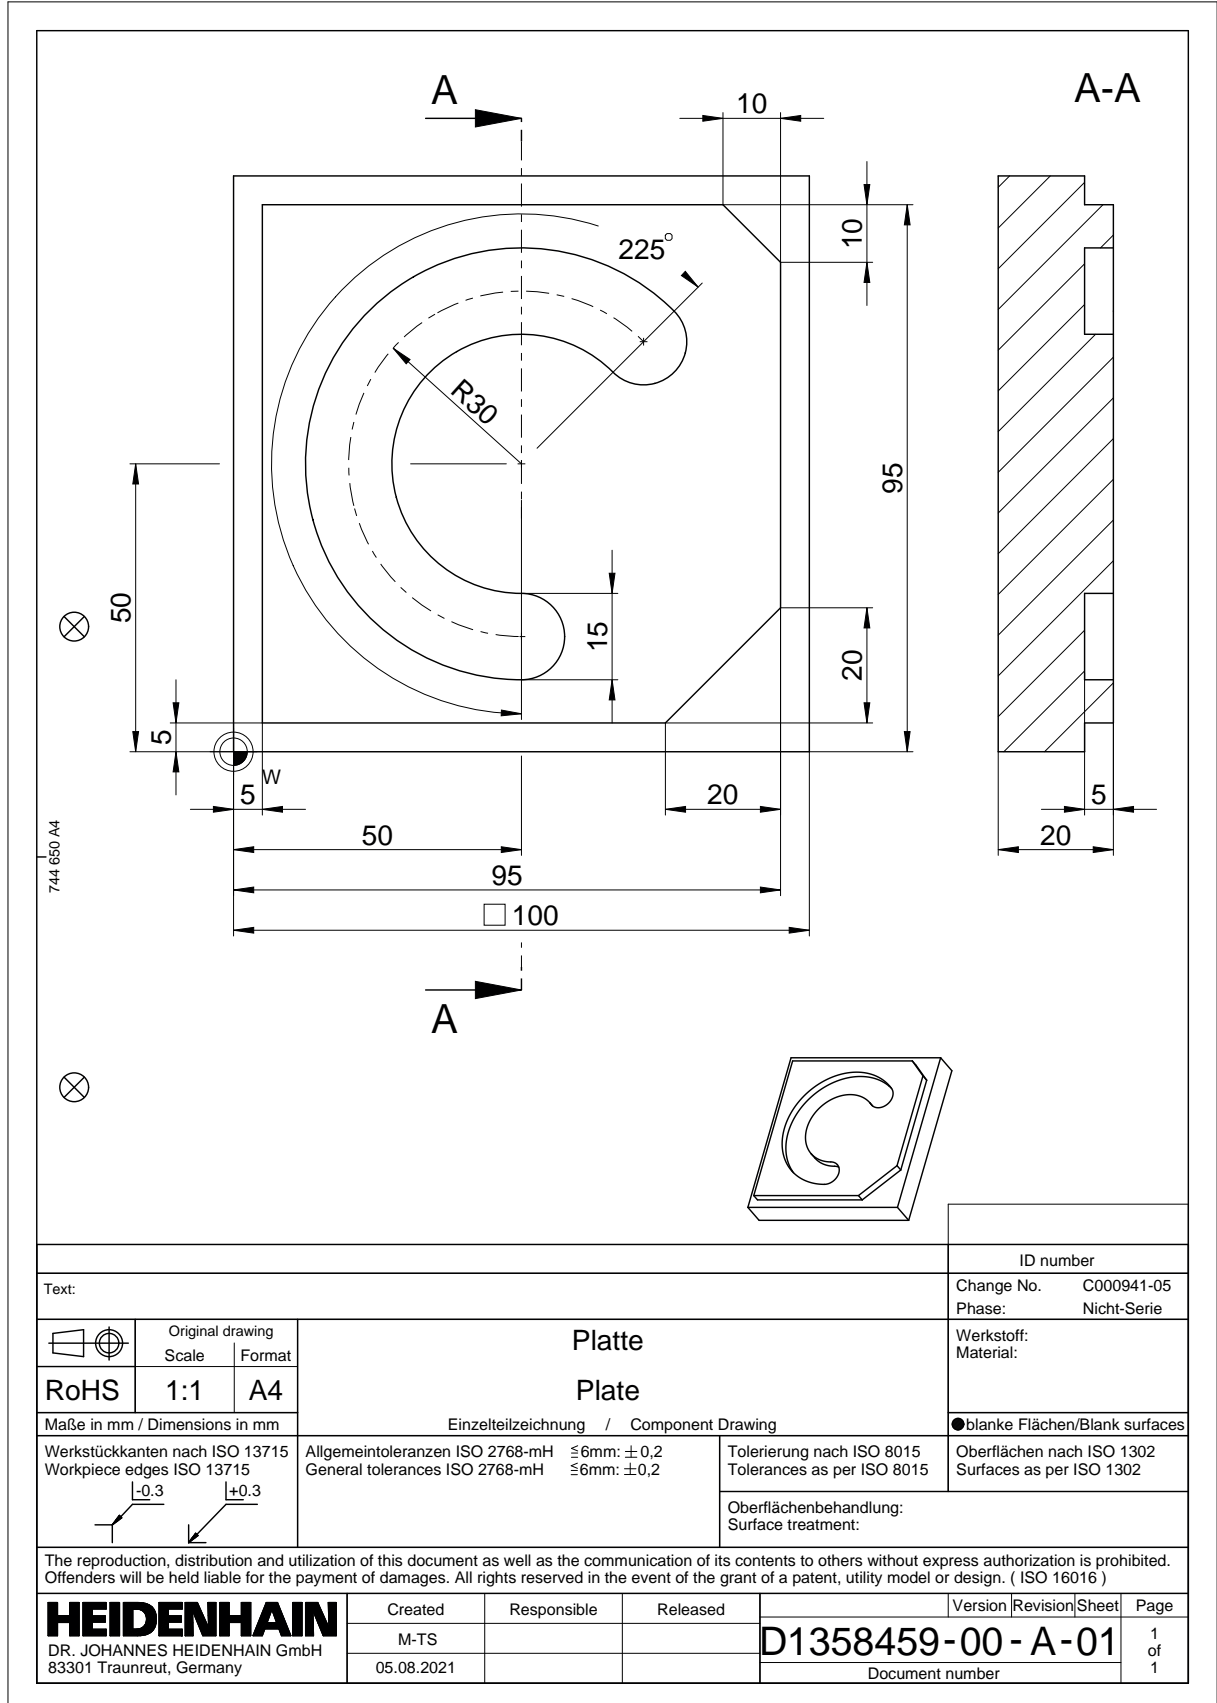

### 3.1.2 Programlama işletim türünü seçin

NC programını her zaman **Programlama** işletim türünde düzenleyebilirsiniz.

#### Ön koşul

- İşletim türü sembolü seçilebilir  
**Programlama** işletim türünü seçebilmeniz için kumanda, işletim türü sembolü artık gri olmayana kadar başlatılmış olmalıdır.

#### Programlama işletim türünü seçin

**Programlama** işletim türünü aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:



- ▶ **Programlama** işletim türünü seçin
- > Kumanda **Programlama** işletim türünü ve son açılan NC programını gösterir.

### 3.1.3 Programlama için kumanda arayüzünü ayarlayın

**Programlama** işletim türünde, bir NC programını düzenlemek için birkaç seçeneğiniz vardır.



İlk adımlar **Düz metin editörü** modunda ve **Form** sütunu açıkken iş akışını tanımlar.

#### Form sütununu açın


**Form** sütununu açabilmeniz için önce bir NC programı açık olmalıdır.

**Form** sütununu aşağıdaki gibi açabilirsiniz:



- ▶ **Form** ögesini seçin
- > Kumanda **Form** sütununu açar

### 3.1.4 Yeni NC programı oluşturma

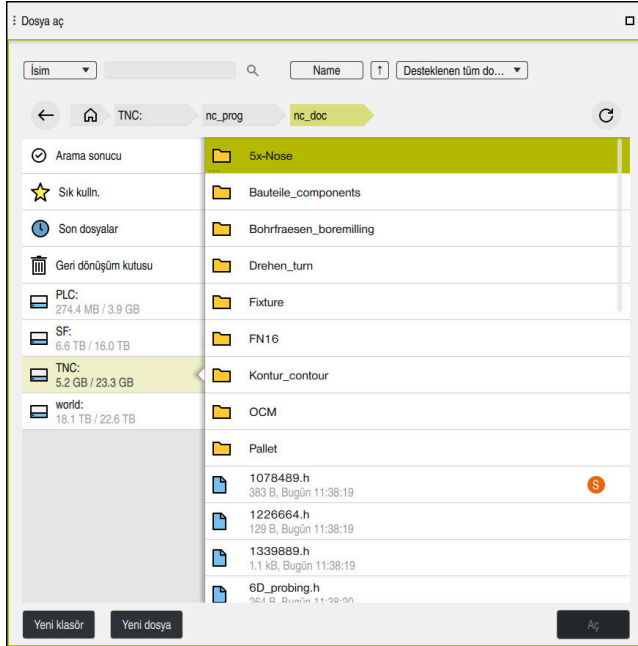

Programlama çalışma modundaki **Dosya aç** çalışma alanı

Programlama işletim türünde aşağıdaki gibi bir NC programı oluşturabilirsiniz:




- ▶ **Ekle** öğesini seçin
- ▶ Kumanda **Hızlı seçim** ve **Dosya aç** çalışma alanlarını gösterir.



- ▶ **Dosya aç** çalışma alanında istediğiniz sürücüyü seçin



- ▶ Klasör seçin

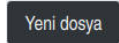

- ▶ **Yeni dosya** öğesini seçin



- ▶ Dosya adını girin, örneğin
- ▶ **ENT** tuşuyla onaylayın



- ▶ **Aç** öğesini seçin
- ▶ Kumanda, yeni bir NC programı ve ham parçayı tanımlamak için **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.

#### Ayrıntılı bilgiler

- **Dosya aç** çalışma alanı  
**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı
- **Programlama** işletim türü  
**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

### 3.1.5 İşlem döngüsünün programlanması

Aşağıdaki içerik, örnek görevdeki yuvarlak oluğun 5 mm derinliğe kadar nasıl frezeleneceğini gösterir. Ham parça ve dış kontur tanımını zaten oluşturduunuz.

**Diğer bilgiler:** "Örnek görev", Sayfa 44

Bir döngü ekledikten sonra ilgili değerleri döngü parametrelerinde tanımlayabilirsiniz. Döngüyü doğrudan **Form** sütununda programlayabilirsiniz.

### Alet çağırma

Bir aleti aşağıdaki gibi çağırırsınız:

TOOL  
CALL

- ▶ **TOOL CALL** ögesini seçin
- ▶ **Numara** formunu seçin
- ▶ Alet numarasını girin, ör. **6**
- ▶ **Z** alet eksenini seçin
- ▶ **S** mil devir sayısını girin
- ▶ Mil devir sayısını girin, ör. **6500**
- ▶ **Onay** ögesini seçin
- > Kumanda, NC tümcesini sonlandırır.

Onay

16 TOOL CALL 6 Z S6500

### Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirme

The screenshot shows a software interface for tool call. It features a list of axes (Z, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z) with input fields and a 'Yarıçap düzeltmesi' (Radius correction) section. The R0 button is highlighted in yellow. Below the interface are three buttons: 'Onay', 'İptal et', and 'Satır sil'.

Bir doğrunun söz dizimi elemanlarıyla **Form** sütunu

Aleti aşağıdaki şekilde güvenli bir pozisyona hareket ettirirsiniz:

L  
↔

Z

- ▶ 'Hat fonksiyonunu **L** seçin
- ▶ **Z** ögesini seçin
- ▶ Değeri girin, ör. **250**
- ▶ **R0** Alet yarıçapı düzeltmesini seçin
- > Kumanda **R0** ögesini devralır, alet yarıçap düzeltmesi yok.
- ▶ **FMAX** beslemesini seçin
- > Kumanda **FMAX** hızlı çalışma modunu devralır.
- ▶ Gerekirse **M** ek fonksiyonunu girin, ör. **M3**, mili devreye alma
- ▶ **Onay** ögesini seçin
- > Kumanda, NC tümcesini sonlandırır.

Onay

17 L Z+250 R0 FMAX M3

### Çalışma düzleminde önceden konumlandırma

Çalışma düzleminde aşağıdaki şekilde önceden konumlandırırınız:




- ▶ 'Hat fonksiyonunu **L** seçin




- ▶ **X** ögesini seçin
- ▶ Değeri girin, ör. **+50**



- ▶ **Y** ögesini seçin
- ▶ Değeri girin, ör. **+50**

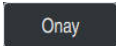

- ▶ **FMAX** beslemesini seçin

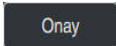

- ▶ **Onay** ögesini seçin
- > Kumanda, NC tümcesini sonlandırır.

**18 L X+50 Y+50 FMAX**



**Döngü tanımlayın**

Geometri	
Yiv genişliği?	15 x
Daire kesiti çapı?	60 x
Orta 1. eksen?	50 x
Orta 2. eksen?	50 x
Başlangıç açısı?	45 x
Yiv açılım açısı?	225 x
Açı adımı?	0 x
İşlem sayısı?	1 x
Derinlik?	-5 x
Malzeme yüzeyi koordinatı?	0 x

Standart

Çalışma koşulları (01/2023)

Onay İptal et Satır sil

Döngünün giriş seçenekleriyle **Form** sütunu

 
Yuvarlak yivi aşağıdaki şekilde tanımlarsınız:



- ▶ **CYCL DEF** tuşuna basın
- > Kumanda **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.




- ▶ Döngü **254 YUVARLATILM. YIV** ögesini seçin



- ▶ **Yapıştır** ögesini seçin
- > Kumanda döngüyü ekler.



 - ▶ **Form** sütununu açın
- ▶ Formda tüm giriş değerlerini girin



- ▶ **Onay** ögesini seçin
- > Kumanda, döngüyü kaydeder.

19 CYCL DEF 254 YUVARLATILM. YIV ~	
Q215=+0	;CALISMA KAPSAMI ~
Q219=+15	;YIV GENISLIGI ~
Q368=+0.1	;YAN OLCU ~
Q375=+60	;DAIRE KESITI CAPI ~
Q367=+0	;YIV DURUMU REFERANSI ~
Q216=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q217=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q376=+45	;BASLANGIC ACISI ~
Q248=+225	;ACILIM ACISI ~
Q378=+0	;ACI ADIMI ~
Q377=+1	;ISLEM SAYISI ~
Q207=+500	;FREZE BESLEMESI ~
Q351=+1	;FREZE TIPI ~
Q201=-5	;DERINLIK ~
Q202=+5	;KESME DERINL. ~
Q369=+0.1	;OLCU DERINLIGI ~
Q206=+150	;DERIN KESME BESL. ~
Q338=+5	;KESME PERDAHL. ~
Q200=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q203=+0	;YUZEY KOOR. ~
Q204=+50	;2. GUVENLIK MES. ~
Q366=+2	;BATIRMA ~
Q385=+500	;BESLEME PERDAHLAMA ~
Q439=+0	;BESLEME REFERANSI

### Döngü çağırma

Döngüyü aşağıdaki gibi çağırırsınız:

CYCL  
CALL

► **CYCL CALL** ögesini seçin

20 CYCL CALL

**Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin ve NC programını sonlandırın**

 
Aleti aşağıdaki şekilde güvenli bir pozisyona hareket ettirirsiniz:



- ▶ 'Hat fonksiyonunu **L** seçin



- ▶ **Z** ögesini seçin
- ▶ Değeri girin, ör. **250**
- ▶ **R0** Alet yarıçapı düzeltmesini seçin
- ▶ **FMAX** beslemesini seçin
- ▶ **M** ek fonksiyonunu girin, ör. **M30**, program sonu



- ▶ **Onay** ögesini seçin
- > Kumanda, NC tümcesini ve NC programını sonlandırır.

**21 L Z+250 R0 FMAX M30**


**Ayrıntılı bilgiler**

- Döngülerle çalışma

### 3.1.6 NC programını simüle edin

**Simülasyon** çalışma alanında NC programını test edin.

#### Simülasyonu başlat

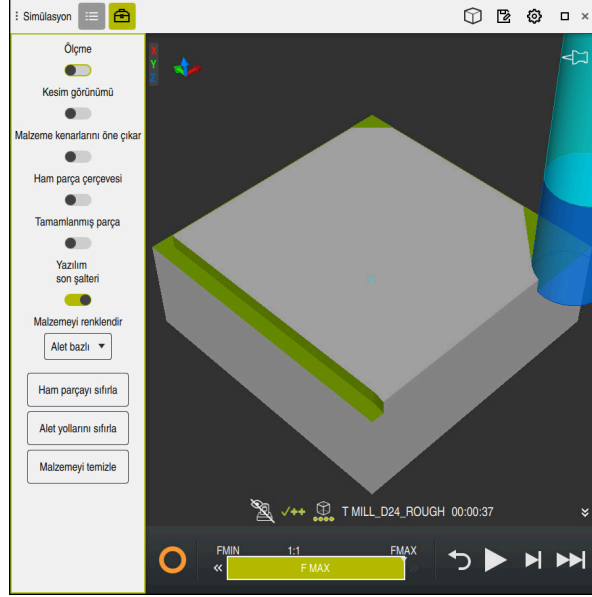

**Programlama** çalışma modundaki **Simülasyon** çalışma alanı

Simülasyonu aşağıdaki gibi başlatabilirsiniz:



- ▶ **Başlat** ögesini seçin
- Kumanda gerekli olması halinde dosyanın kaydedilip kaydedilmeyeceğini sorar.



- ▶ **Kaydet** ögesini seçin
- Kumanda, simülasyon işlemi başlatır.
- Kumanda, simülasyon durumunu göstermek için **StiB**'yi kullanır.

#### Tanım

**StiB** (kumanda işletimde):

**StiB** sembolü ile kumanda, simülasyonun mevcut durumunu eylem çubuğunda ve NC programının sekmesinde gösterir:

- Beyaz: hareket görevi yok
- Yeşil: İşleme etkin, eksenler hareket halinde
- Turuncu: NC programı kesintiye uğradı
- Kırmızı: NC programı durduruldu

# 4

**NC ve programlama-  
temelleri**

## 4.1 Döngülerle çalışma

### 4.1.1 Döngülere ilişkin genel bilgiler

#### Genel



Kumanda işlevlerinin tamamına erişim yalnızca **Z** alet eksenini kullanırken mevcuttur, ör. örnek tanımı **PATTERN DEF**.

**X** ve **Y** alet eksenleri sınırlı şekilde ve makine üreticisi tarafından hazırlanmış ve yapılandırılmış olarak kullanılabilir.

The screenshot displays the TNC programming software interface. The main window shows a CNC program with the following code:

```

0 BEGIN PGM 1_BOHREN_DRILLING_MM
1 CALL PGM TNC:\nc_prog\nc_doc\Bautteile_components\1_Bohren_drilling.H
2 L Z+100 RO FMAX M3
3 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-19.95
4 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
5 FN 0: Q1 = +2
6 L Z+100 RO FMAX
7 TOOL CALL "NC_SPOT_DRILL_I : Yardımcı resim
8 ; D5; 0
9 L Z+100 RO FMAX M3
10 CYCL DEF 200 DELIK -
    Q200=+2 ;GUVENLIK MES. -
    Q201=-3.4 ;DERINLIK -
    Q206=+250 ;DERIN KESME BE
    Q202=+3 ;KESME DERINL. -
    Q210=+0 ;UST BEKLEME SURE
    Q203=+0 ;YUZEVY KOOR. -
    Q204=+20 ;2. GUVENLIK MES
    Q211=+0 ;ALT BEKLEME SURE
11 CALL LBL 10
12 L Z+100 RO FMAX
13 TOOL CALL "DRILL_D5" Z S3
14 ; D5; 0
15 L Z+100 RO FMAX M3
16 CYCL DEF 200 DELIK -
    Q200=+2 ;GUVENLIK MES. -
    Q201=-16 ;DERINLIK -
    Q206=+350 ;DERIN KESME BESL. -
    Q202=+13 ;KESME DERINL. -
    Q210=+0 ;UST BEKLEME SURESTI -
    Q203=+0 ;YUZEVY KOOR. -
    Q204=+20 ;2. GUVENLIK MES. -

```

A dialog box titled "Yardımcı resim" is open, showing a 3D model of a drill bit. The dialog has two buttons: "TNCguide ögesini göster" and "Yardımcı görüntülenmesi".

The right side of the interface shows a "Standart" (Standard) and "Gelişmiş" (Advanced) settings panel. The "Standart" section includes:

- Derinlik? -3.4 x
- Kesme derinli? 3 x
- Malzeme yüzeyi koordinat? 0 x
- Derin kesme beslemesi? F 250 x
- Çap referansı (0/1)? x

The "Gelişmiş" section includes:

- Üst bekleme süresi? Numara 0 x
- Alt bekleme süresi? Numara 0 x

The "Güvenlik" (Safety) section includes:

- Güvenlik mesafesi? Numara 2 x
- 2. Güvenlik mesafesi? Numara 20 x

At the bottom of the interface, there are buttons for "Onay", "İptal et", and "Satın sil". The status bar at the bottom shows "15:32", "Düz metin editörü", "NC fonksiyonu elle", "GOTO tümce numarası", "Q bilgisi", "Görüntü / engelleme Kapsalı/Açık", "Yorum Kapsalı/ Açık", "Düzenle", "Program akışında seç", and "Simülasyonu başlat".

Döngüler alt program olarak kumandaya kayıtlıdır. Döngülerle çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Böylece programların oluşturulması çok basitleşir. Birden fazla işletim adımını kapsayan, çokça tekrarlanan işlemler için de döngüler kullanışlıdır. Çoğu döngüler aktarma parametresi olarak Q parametrelerini kullanır. Kumanda aşağıdaki teknolojiler için döngüler sunar:

- Delme çalışmaları
- Diş çalışmaları
- Cep, pim veya kontur gibi freze çalışmaları
- Koordinat dönüştürmeye yönelik döngüler
- Özel döngüler

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Döngüler kapsamlı çalışmaları uygulamaktadır. Çarpışma tehlikesi!

- ▶ Simülasyon işlemlerinden önce uygulayın

**BILGI****Dikkat çarpışma tehlikesi**

HEIDENHAIN döngülerinde giriş değeri olarak değişkenler programlayabilirsiniz. Değişkenlerin kullanımında sadece döngünün önerilen giriş aralığını kullanırsanız bu bir çarpışmaya neden olabilir.

- ▶ Yalnızca HEIDENHAIN tarafından önerilen giriş aralıkları kullanılmalıdır
- ▶ HEIDENHAIN dokümantasyonunu dikkate alın
- ▶ İşlem akışını simülasyon yardımıyla kontrol edin

**İsteğe bağlı parametreler**

HEIDENHAIN kapsamlı döngü paketini sürekli olarak geliştirmektedir; bu nedenle döngüler için her yeni yazılımla birlikte yeni Q parametreleri de mevcut olabilir. Bu yeni Q parametreleri isteğe bağlı parametrelerdir. Bu parametrelerin bir kısmı yazılımın daha eski sürümlerinde mevcut değildi. Bu parametreler döngüde her zaman döngü tanımının sonunda yer alır. Bu yazılımda isteğe bağlı parametrelerden hangilerinin ekli olduğunu genel bakış bölümünde bulabilirsiniz "Yeni ve değiştirilmiş olan fonksiyonlar". İsteğe bağlı Q parametrelerini tanımlamak veya **NO ENT** tuşuyla silmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Belirlenmiş standart değeri de devralabilirsiniz. İsteğe bağlı bir Q parametresini istemeyerek sildiyseniz veya mevcut NC programlarınızın döngülerini geliştirmek isterseniz isteğe bağlı Q parametrelerini sonradan da döngülere ekleyebilirsiniz. Prosedür aşağıda açıklanmaktadır.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- ▶ Döngü tanımını çağırın
- ▶ Yeni Q parametreleri görüntülenene kadar sağ ok tuşuna basın
- ▶ Girilen standart değeri devralın  
veya
- ▶ Değeri girin
- ▶ Yeni Q parametresini devralmak istiyorsanız sağ ok tuşuna basmaya devam ederek veya **END** tuşuna basarak menüden çıkın
- ▶ Yeni Q parametresini devralmak istemiyorsanız **NO ENT** tuşuna basın

**Uyumluluk**

Daha eski HEIDENHAIN hat kumandalarında (TNC 150 B itibarıyla) oluşturduğunuz NC programlarının büyük bir kısmı ögesinin yeni yazılım durumu tarafından işlenebilir. Mevcut döngülere yeni, isteğe bağlı parametreler eklenmiş olsa da genel olarak NC programlarınızı her zamanki gibi işleyebilirsiniz. Tanımlanan varsayılan değer sayesinde bu mümkündür. Tam tersi şekilde, yeni yazılım sürümü kullanan bir NC programını daha eski bir kumandada çalıştırmak istediğinizde, ilgili isteğe bağlı Q parametrelerini **NO ENT** tuşuyla döngü tanımından silebilirsiniz. Böylece NC programı önceki kumandaya uyumlu hale gelir. NC tümceleri geçersiz elemanlar içeriyorsa bunlar dosya açıldığında kumanda tarafından ERROR tümceleri olarak işaretlenir.

## Döngüleri tanımlayın

Döngüleri tanımlamak için birden fazla seçeneğiniz vardır.

### NC fonksiyonu ekle hakkında:

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin
- Kumanda **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ İsteddiğiniz döngüyü seçin
- Kumanda bir diyalog penceresi açar ve tüm giriş değerlerini sorgular.

### CYCL DEF tuşuyla İşleme döngülerini ekleyin:

CYCL  
DEF





- ▶ **CYCL DEF** tuşuna basın
- Kumanda **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ İsteddiğiniz döngüyü seçin
- Kumanda bir diyalog penceresi açar ve tüm giriş değerlerini sorgular.

### TOUCH PROBE tuşuyla İrdeleme sistemi döngülerini ekleyin:

TOUCH  
PROBE

- ▶ **TOUCH PROBE** tuşunu seçin
- Kumanda **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ İsteddiğiniz döngüyü seçin
- Kumanda bir diyalog penceresi açar ve tüm giriş değerlerini sorgular.

## Döngüde navigasyon

Tuş	Fonksiyon
	Döngünün içinde navigasyon: Bir sonraki parametreye atlama
	Döngünün içinde navigasyon: Önceki parametreye atlama
	Sonraki döngüde aynı parametreye atlama
	Önceki döngüde aynı parametreye atlama



Bazı döngü parametrelerinde kumanda, eylem çubuğu veya form üzerinden seçim yapma olanakları sunar.

Belirli döngü parametrelerinde belirli bir davranışı ifade eden bir giriş seçeneği kaydedilmişse **GOTO** tuşuyla veya form görünümünde bir seçim listesi açabilirsiniz. Örneğin **200 DELIK** döngüsünde **Q395 DERINLIK REFERANSI** parametresinin şu seçim olanağı vardır:

- 0 | Alet ucu
- 1 | Bıçak kenarı



### Döngü girişi formu

Kumanda, farklı fonksiyon ve döngüler için bir **FORM** sunar. Bu **FORM**, çeşitli söz dizimi elemanlarını veya döngü parametrelerini form tabanlı girme imkanı sunar.

Geometri	
1. Yan Uzunluk?	60 x
2. Yan Uzunluk?	20 x
Köşe yarıçapı?	0 x
Derinlik?	-20 x
Malzeme yüzeyi koordinatı?	0 x
Standart	
Çalışma kapsamı (0/1/2)?	0 x
Kesme derinliği?	5 x
Kesme perdelama?	0 x
Freze beslemesi?	F 500 x
Besleme perdelama?	F 500 x
Derin kesme beslemesi?	F 150 x

Onay İptal et Satırı sil

Kumanda, döngü parametrelerini **FORM** ögesinde fonksiyonlarına göre gruplandırır; örneğin geometri, standart, gelişmiş, güvenlik. Çeşitli döngü parametrelerinde kumanda örneğin şalter üzerinden seçme olanakları sunar. Kumanda, düzenlenmekte olan döngü parametresini renkli olarak görüntüler.

Gerekli tüm döngü parametrelerini tanımladığınızda girişleri onaylayabilir ve döngüyü tamamlayabilirsiniz.

Formu açın:

- ▶ **Programlama** işletim türünü aç
- ▶ **Program** çalışma alanını açın
- ▶ Başlık çubuğu üzerinden **FORM** ögesini seçin



Bir giriş geçersiz olduğunda kumanda söz dizimi elemanından önce bir uyarı sembolü görüntüler. Uyarı sembolünü seçtiğinizde kumanda hatayla ilgili bilgileri gösterir.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı


### Yardım resimleri

Bir döngü düzenlediğinizde kumanda güncel Q parametreleriyle ilgili bir yardım resmi görüntüler. Yardım resminin boyutu **Program** çalışma alanının boyutuna bağlıdır.

Kumanda yardım resmini çalışma alanının sağ kenarında, alt veya üst kenarda görüntüler. Yardım resminin pozisyonu, imlecin diğer tarafındadır.

Yardım resmine dokunduğunuzda veya tıkladığınızda kumanda, yardım resmini maksimum boyutta görüntüler.

**Yardım** çalışma alanı etkin olduğunda kumanda, yardım resmini **Program** çalışma alanı yerine Yardım çalışma alanında görüntüler.

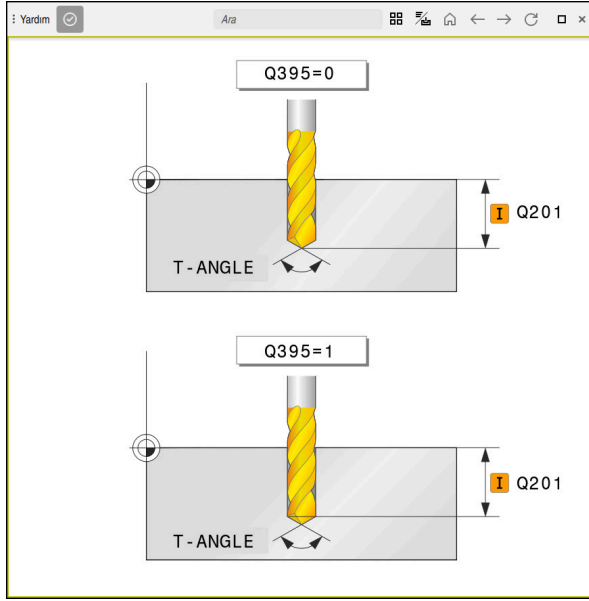

Döngü parametresi için yardım ekranlı **Yardım** çalışma alanı

## Döngüleri çağırma

Malzeme kaldıran döngüleri NC programında sadece tanımlamanız değil, aynı zamanda çağırmanız gerekir. Çağrı, NC programında en son tanımlanan çalışma döngüsünü baz alır.

### Ön koşullar

Bir döngü çağırısından önce her zaman şunları programlayın:

- **BLK FORM** grafiksel tasvir için (sadece simülasyon için gerekli)
- Alet çağırma
- Milin dönüş yönü (ek fonksiyon **M3/M4**)
- Döngü tanımı (**CYCL DEF**)



Aşağıdaki döngü açıklamalarında ve genel bakış tablolarında sunulmuş olan diğer önkoşulları da dikkate alın.

Döngü çağırma için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Sözdizimi	Ayrıntılı bilgiler
<b>CYCL CALL</b>	Sayfa 59
<b>CYCL CALL PAT</b>	Sayfa 59
<b>CYCL CALL POS</b>	Sayfa 60
<b>M89/M99</b>	Sayfa 60

### CYCL CALL ile döngü çağırısı

**CYCL CALL** fonksiyonu son tanımlanmış işleme döngüsünü bir defa çağırır. Döngünün başlangıç noktası, **CYCL CALL** tümcesinden önce son olarak programlanan pozisyonudur.

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin  
veya

CYCL  
CALL

- ▶ **CYCL CALL** tuşuna basın
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ **CYCL CALL M** öğesini seçin
- ▶ **CYCL CALL M** öğesini tanımlayın ve gerekirse bir M fonksiyonu ekleyin

### CYCL CALL PAT ile döngü çağırısı

**CYCL CALL PAT** fonksiyonu tüm pozisyonlarda, **PATTERN DEF** örnek tanımlamasında veya bir nokta tablosunda tanımlanmış olduğunuz son tanımlanmış işleme döngüsünü çağırır.

**Ayrıntılı bilgi:** İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin  
veya

CYCL  
CALL

- ▶ **CYCL CALL** tuşuna basın
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ **CYCL CALL PAT** öğesini seçin
- ▶ **CYCL CALL PAT** öğesini tanımlayın ve gerekirse bir M fonksiyonu ekleyin

### CYCL CALL POS ile döngü çağırısı

**CYCL CALL POS** işlevi son tanımlanmış çalışma döngüsünü bir defa çağırır. Döngünün başlangıç noktası, son olarak **CYCL CALL POS** tümcesinde tanımladığınız pozisyonudur.

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin  
veya

CYCL  
CALL

- ▶ **CYCL CALL** tuşuna basın
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ **CYCL CALL POS** öğesini seçin
- ▶ **CYCL CALL POS** öğesini tanımlayın ve gerekirse bir M fonksiyonu ekleyin

Kumanda, **CYCL CALL POS** tümcesinde belirtilen konuma, konumlama mantığıyla yaklaşır:

- Alet eksenindeki güncel alet pozisyonu malzemenin (**Q203**) üst kenarından daha büyükse kumanda, önce işleme düzleminde programlanmış pozisyona ve ardından alet eksenine pozisyonlanır
- Alet eksenindeki güncel alet pozisyonu malzemenin (**Q203**) üst kenarının altında bulunuyorsa kumanda, önce alet ekseninde güvenli yüksekliğe ve ardından çalışma düzleminde programlanmış pozisyona pozisyonlanır



Programlama ve kullanım bilgileri

- **CYCL CALL POS** tümcesinde daima üç koordinat eksenini programlanmış olmalıdır. Alet ekseninde koordinatlar üzerinden basit bir şekilde başlatma pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Bu ilave bir sıfır noktası kaydırması gibi etkide bulunur.
- **CYCL CALL POS** tümcesinde tanımlanmış besleme sadece bu NC tümcesinde programlanmış başlatma pozisyonuna sürüş için geçerlidir.
- Numerik kontrol, **CYCL CALL POS** tümcesinde tanımlanmış pozisyona temel olarak aktif olmayan yarıçap düzeltmesi (R0) ile gider.
- **CYCL CALL POS** ile içinde bir başlangıç konumunun tanımlanmış olduğu bir döngüyü çağırırsanız (ör. döngü **212**), bu durumda döngünün içinde tanımlanmış konum aynen **CYCL CALL POS** tümcesinde tanımlanmış bir konuma ilave bir kaydırma gibi etki eder. Bundan dolayı döngüde tespit edilecek başlangıç konumunu daima 0 ile tanımlamanız gerekir.

### M99/M89 ile döngü çağırısı

Tümce tümce etkili **M99** fonksiyonu, son tanımlanmış çalışma döngüsünü bir defa çağırır. **M99** fonksiyonunu bir pozisyonlama tümcesinin sonunda programlayabilirsiniz; bu durumda kumanda bu pozisyonun üzerine gider ve ardından son tanımlanmış çalışma döngüsünü çağırır.

Numerik kontrol döngüyü her pozisyonlama tümcesinden sonra otomatik olarak uygulayacaksa ilk döngü çağırısını **M89** fonksiyonuyla programlayın.

**M89**'un etkisini kaldırmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- ▶ Konumlandırma tümcesinde **M99** programlanır
- Kumanda, son başlangıç noktasına ilerler.  
veya
- ▶ **CYCL DEF** ile yeni işleme döngüsü tanımlanır

**NC programını döngü olarak tanımlama ve çağırma**

**SEL CYCLE** ile istediğiniz bir NC programını işleme döngüsü olarak tanımlayabilirsiniz.

NC programını döngü olarak tanımlama:

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.

CYC

- ▶ **SEL CYCLE** öğesini seçin
- ▶ Dosya adı, string parametresi veya dosya seçin

NC programını döngü olarak çağırma:

CYCL  
CALL

- ▶ **CYCL CALL** tuşuna basın
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.  
veya
- ▶ **M99**'u programlayın

**i**


- Çağrılan dosya çağırılan dosya ile aynı dizinde yer alıyorsa yol bilgisi olmadan sadece dosya adını dahil edebilirsiniz.
- Döngüyü uygulamaya geçmeden önce **CYCL CALL PAT** ve **CYCL CALL POS**, bir konumlandırma mantığı kullanır. **SEL CYCLE** ve **12 PGM CALL** döngüsü konumlandırma mantığı konusunda aynı davranır: Nokta örneğinde hareket edilecek güvenli yükseklik hesaplaması:
  - desenin başlangıcındaki Z pozisyonundan maksimum
  - Nokta örneğindeki tüm Z pozisyonu
- **CYCL CALL POS** durumunda alet eksen yönünde bir ön konumlandırma yapılmaz. Çağrılan dosya dahilinde bir ön konumlandırmayı bu durumda kendiniz programlamalısınız.

## 4.1.2 Tarama sistemi döngüleri hakkında genel bilgiler

### Fonksiyon biçimi



- Makine el kitabını dikkate alın!
- Kumandanın makine üreticisi tarafından tarama sisteminin kullanımı için hazırlanmalıdır.
- HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.
- EnDat arayüzüne sahip bir HEIDENHAIN tarama sistemi kullanırsanız tarama sistemi fonksiyonları (#17 / #1-05-1) otomatik olarak etkinleştirilir.
- Kumanda işlevinin tamamına erişim yalnızca **Z** alet eksenini kullanırken mevcuttur.
- **X** ve **Y** alet eksenleri sınırlı şekilde ve makine üreticisi tarafından hazırlanmış ve yapılandırılmış olarak kullanılabilir.

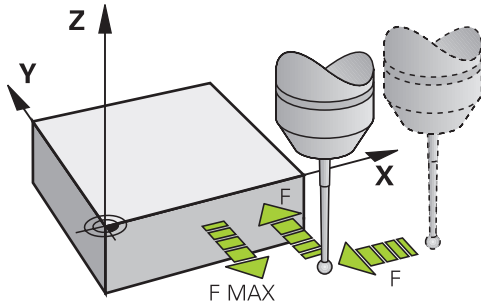

Tarama sistemi fonksiyonları ile malzemede referans noktaları oluşturabilir, malzemede ölçümler yapabilir yanı sıra malzemenin dengesizliğini belirleyebilir ve dengeleyebilirsiniz.

Kumanda, bir tarama sistemi döngüsünü işlediğinde 3D tarama sistemi eksene paralel olarak malzemeye doğru hareket eder (bu durum, temel dönüş etkin ve çalışma düzlemi döndürülmüş olduğunda da geçerlidir). Makine üreticisi, tarama beslemesini bir makine parametresinde belirler.

Tarama pimi malzemeye değdiğinde,

- 3D tarama sistemi numerik kontrole bir sinyal gönderir: Taranan konumun koordinatları kaydedilir
- 3D tarama sistemi durur
- hızlı harekette tarama işleminin başlatma pozisyonuna geri gider

Belirlenen bir mesafe içerisinde tarama pimi hareket ettirilmediği zaman numerik kontrol uygun bir hata mesajını verir (yol: Tarama sistemi tablosundaki **DIST**).

### İlgili konular

- Manuel tarama sistemi döngüleri
- Referans noktası tablosu
- Sıfır noktası tablosu
- Referans sistemleri
- Ön tanımlı değişkenler

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

**Ön koşullar**

- Tarama sistemi fonksiyonları yazılım seçeneği (#17 / #1-05-1)
- Kalibre edilmiş tarama sistemi malzemesi

**L şekilli tarama çubuğuyla çalışma**

Tarama döngüleri **444** ve **14xx** basit bir tarama çubuğu olan **SIMPLE**'in yanı sıra L şekilli bir tarama çubuğu olan **L-TYPE**'i da destekler. L şekilli tarama çubuğunu kullanmadan önce kalibre etmeniz gerekir.

HEIDENHAIN, tarama çubuğunun aşağıdaki döngülerle kalibre edilmesini önerir:

- Yarıçap kalibrasyonu:
- Uzunluk kalibrasyonu:

Tarama sistemi tablosunda **TRACK ON** ile yönlendirmeye izin vermelisiniz.

Kumanda, tarama işlemi sırasında L şekilli tarama çubuğunu ilgili tarama yönüne doğru yöneltir. Tarama yönü alet eksenine karşılık geliyorsa kumanda tarama sistemini kalibrasyon açısına hizalar.



- Kumanda simülasyonda tarama çubuğunun kolunu göstermez. Kol, L şekilli ölçüm çubuğunun açılı uzunluğudur.
- Yazılım seçeneği **DCM** (#40 / #5-03-1) L şekilli tarama çubuğunu izlemez.
- Maksimum doğruluk elde etmek için besleme, kalibrasyon ve tarama sırasında aynı olmalıdır.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

**Uyarılar****BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

## Tarama sistemi tablosu hakkında genel bilgiler

Tarama sistemi tablosunda kumandanın tarama sistemini tanımlanan veya döngü tarafından hesaplanan tarama noktasından uzakta ön konumlandıracağı güvenlik mesafesini belirleyebilirsiniz. Bu değer ne kadar küçük olursa tarama pozisyonunun tanımlanması da o kadar kesin olmalıdır. Birçok tarama sistemi döngüsünde ayrıca tarama sistemi tablosunda ek olarak etki eden bir güvenlik mesafesi de tanımlayabilirsiniz.

Tarama sistemi döngüsünde aşağıdakileri tanımlarsınız:

- Aletin tipi
- TS merkez ofseti
- Kalibrasyonda mil açısı
- Tarama beslemesi
- Tarama döngüsünde hızlı hareket
- Maksimum ölçüm yolu
- Güvenlik mesafesi
- Ön konumlandırma beslemesi
- Tarama sistemi oryantasyonu
- Seri numarası
- Çarpışma sırasında tepki

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

## Manuel ve elektronik el çarkı işletim türlerinde tarama sistemi döngüleri

Kumanda, **Manuel** işletim türü altında **Ayarlama** uygulamasında tarama sistemi döngüleri sunar. Bunlarla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Referans noktalarının belirlenmesi
- Açık tarama
- Pozisyon tarama
- Tarama sisteminin kalibre edilmesi
- Alet ölçme

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

## Otomatik işletim için tarama sistemi döngüleri

Manuel tarama sistemi döngülerinin yanı sıra kumanda, otomatik işletimde çeşitli kullanım seçenekleri için birçok döngüyü kullanıma sunar:

- Malzeme hizasızlığını otomatik belirleme
- Referans noktasını otomatik belirleme
- Malzemeleri otomatik kontrol etme
- Özel fonksiyonlar
- Tarama sistemini kalibre etme
- Kinematiği otomatik olarak ölçme
- Malzemeleri otomatik olarak ölçme



**Tarama sistemi döngülerini tanımlama**

Numarası **400** sonrasında olan tarama sistemi döngüleri, yeni işleme döngülerinde olduğu gibi geçiş parametresi olarak Q parametrelerini kullanır. Kumandanın çeşitli döngülerde kullandığı aynı fonksiyona sahip parametreler daima aynı numaraya sahiptir. Örneğin **Q260** daima güvenli olan yüksekliktir, **Q261** daima ölçüm yüksekliğidir vs.

Tarama sistemi döngülerini tanımlamak için birden fazla seçeneğiniz vardır. Tarama sistemi döngülerini **Programlama** işletim türünde programlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Döngüleri tanımlayın", Sayfa 56



Farklı döngü parametrelerinde kumanda, eylem çubuğu veya form üzerinden seçim yapma olanakları sunar.

**Tarama sistemi döngülerine işlem yapılması**

Bütün tarama sistemi döngüleri DEF aktiftir. Böylece, döngü tanımı program akışında okunur okunmaz kumanda tarafından döngü otomatik olarak işlenir.

**Uyarılar****BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

**BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

**Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı**

- İsteğe bağlı makine parametresi **chkTiltingAxes** (no. 204600) ayarına göre taramada, döner eksenlerinin döndürme açılarıyla (3D ROT) uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Bu durum söz konusu değilse kumanda bir hata mesajı verir.

**Programlama ve uygulama ile ilgili notlar**


- Ölçüm protokolünde bulunan ölçü birimlerinin ve geri alma parametrelerinin ana programa bağlı olduğunu dikkate alın.
- **40x** ile **43x** arasındaki tarama sistemi döngüleri döngü başlangıcında etkin bir temel dönüşü sıfırlar.
- Kumanda bir temel transformasyonu temel dönüş olarak ve bir ofseti tezgah dönüşü olarak yorumlar.
- Makinede bir tezgah döner eksenini mevcutsa ve bunun hizası **W-CS** malzeme koordinat sistemine dikse eğimi sadece malzeme dönüşü olarak devralabilirsiniz.

### Ön pozisyon

Her inceleme işleminden önce, kumanda tarama sistemini ileriye doğru konumlandırır.

Ön konumlandırma, aşağıdaki inceleme yönünün tersi yönde gerçekleşir.

İnceleme noktası ile ön konum arasındaki mesafe aşağıdaki değerlerden oluşur:

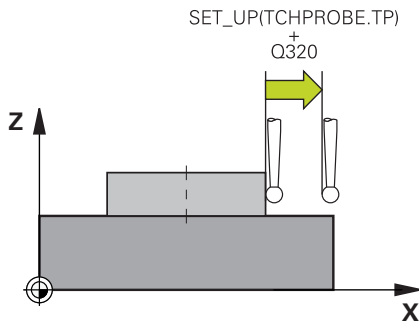


- R prob bilyesinin yarıçapı
- SET\_UP tarama sistemi tablosundan
- Q320 GUVENLIK MES.

### Konumlandırma mantığı


Tarama sistemi, aşağıdaki konumlandırma mantığına göre tarama sistemini konumlandırmak için 400 ile 499 veya 1400 ile 1499 arasında bir sayıyla döner:

#### Güncel pozisyon > Q260 GUVENLI YUKSEKLİK

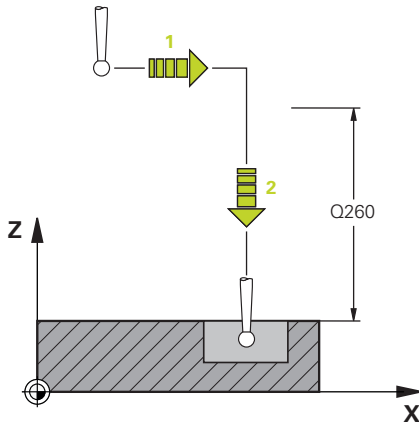

- 1 Kumanda ayrıca tarama sistemini **FMAX** ile işleme düzleminde ön konuma getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Ön pozisyon ", Sayfa 66
- 2 Ardından kumanda, tarama sistemini **FMAX** ile doğrudan alet ekseninde inceleme yüksekliğine getirir.

#### Güncel pozisyon < Q260 GUVENLI YUKSEKLİK

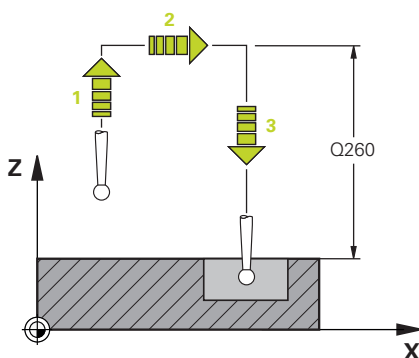

- 1 Kumanda ayrıca tarama sistemini **FMAX** ile **Q260 GUVENLI YUKSEKLİK** konumuna getirir.
- 2 Kumanda ayrıca tarama sistemini **FMAX** ile işleme düzleminde ön konuma getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Ön pozisyon ", Sayfa 66
- 3 Ardından kumanda, tarama sistemini **FMAX** ile doğrudan alet ekseninde inceleme yüksekliğine getirir.

### 4.1.3 Makineye özgü döngüler



Bunun için makine el kitabındaki söz konusu işlev açıklamasını dikkate alın.

Birçok makinede döngüler hazır bulunur. Makine üreticiniz bu döngüleri HEIDENHAIN döngülerine ek olarak kumandaya ekleyebilir. Bunun için ayrı bir döngü numara çemberi kullanıma sunulmuştur:

Döngü numarası çemberi	Tanım
300 ila 399	CYCL DEF tuşu üzerinden seçilecek makineye özel döngüler
500 ila 599	TOUCH PROBE tuşu üzerinden seçilecek makineye özel tarama sistemi döngüleri

#### BILGI

##### Dikkat çarpışma tehlikesi!

HEIDENHAIN döngüleri, makine üreticisi döngüleri ve üçüncü taraf tedarikçi fonksiyonları değişkenleri kullanır. İlave olarak NC programları dahilinde değişkenleri programlayabilirsiniz. Önerilen değişken aralıklarından saparsanız üst üste binmeler ve dolayısıyla istenmeyen davranışlar oluşabilir. İşleme sırasında çarpışma tehlikesi vardır!

- ▶ Yalnızca HEIDENHAIN tarafından önerilen değişken aralıkları kullanılmalıdır
- ▶ Önceden atanmış değişkenleri kullanmayın
- ▶ HEIDENHAIN, makine üreticisi ve üçüncü şahıs tedarikçilerinin dokümantasyonunu dikkate alın
- ▶ İşlem akışını simülasyon yardımıyla kontrol edin

**Diğer bilgiler:** "Döngüleri çağırma", Sayfa 59

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

#### 4.1.4 Mevcut döngü gurupları

##### İşleme döngüleri

Döngü grubu	Ayrıntılı bilgiler
<b>Delme/dişli</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Delme, sürtünme</li> <li>■ Tornalama</li> <li>■ Havşalama, merkezleme</li> <li>■ Dişli delme</li> <li>■ Diş frezeleme</li> </ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı
<b>Cepler/miller/yivler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cep frezesi</li> <li>■ Pim frezeleme</li> <li>■ Yiv frezesi</li> <li>■ Satıh frezeleme</li> </ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı
<b>Koordinat dönüşümleri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aynalama</li> <li>■ Döndürme</li> <li>■ Küçültme/büyütme</li> </ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı
<b>SL döngüleri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerekirse birden fazla kısmi konturdan oluşan konturların işlendiği SL döngüleri (Subcontour-List)</li> <li>■ Silindir kılıfı işlemesi</li> <li>■ OCM döngüleri ile (Optimized Contour Milling), karmaşık konturlar kısmi konturlar olarak birleştirilebilir</li> </ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı <b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı <b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı
<b>Nokta örneği</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Delik çemberi</li> <li>■ Delikli yüzey</li> <li>■ DataMatrix kodu</li> </ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı

Döngü grubu	Ayrıntılı bilgiler
<b>Özel döngüler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bekleme süresi</li><li>■ Mil oryantasyonu</li><li>■ Tolerans</li><li>■ Program çağırısı</li><li>■ Kazıma</li></ul>	<b>Ayrıntılı bilgi:</b> İşleme döngüleri kullanıcı el kitabı

## Ölçüm döngüleri

Döngü grubu	Ayrıntılı bilgiler
<b>Rotasyon</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Düzlem, kenar, iki daire, eğik kenar taraması</li> <li>■ Temel devir</li> <li>■ İki delik veya pim</li> <li>■ Döner eksen üzerinden</li> <li>■ C ekseni üzerinden</li> </ul>	Sayfa 119
<b>Referans noktası/pozisyon</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ İç veya dış dörtgen</li> <li>■ İç veya dış daire</li> <li>■ İç veya dış köşe</li> <li>■ Delikli daire, yiv veya çubuk merkezi</li> <li>■ Tarama sistemi ekseni veya tekli eksen</li> <li>■ Dört delik</li> </ul>	Sayfa 189
<b>Ölçüler</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Açı</li> <li>■ İç veya dış daire</li> <li>■ İç veya dış dörtgen</li> <li>■ Yiv veya çubuk</li> <li>■ Delik çemberi</li> <li>■ Düzlem veya koordinat</li> </ul>	Sayfa 287
<b>Özel döngüler</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ölçümler veya 3D ölçüler</li> <li>■ 3D tarama</li> <li>■ Hızlı tarama</li> <li>■ Ekstrüzyon tarama</li> </ul>	Sayfa 344 Sayfa 354
<b>Tarama sistemini kalibre etme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzunluğu kalibre etme</li> <li>■ Halka içinde kalibre etme</li> <li>■ Pimde kalibre etme</li> <li>■ Bilyede kalibre etme</li> </ul>	Sayfa 78
<b>Kinematik ölçme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinematik kaydetme</li> <li>■ Kinematik ölçme</li> <li>■ Ön ayar dengelemesi</li> <li>■ Kinematik ızgara</li> </ul>	Sayfa 381
<b>Aletin ölçülmesi (TT)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TT kalibre etme</li> <li>■ Alet uzunluğunu, çapını veya aleti komple ölçme</li> <li>■ IR-TT kalibre etme</li> </ul>	Sayfa 363 Sayfa 96

# 5

**Programlama**

## 5.1 Döngüler için program bilgileri

### 5.1.1 Genel bakış

Bazı döngülerde sürekli olarak aynı döngü parametreleri kullanılır, örneğin her döngü tanımlamasında belirtmeniz gereken **Q200** güvenlik mesafesi. **GLOBAL DEF** fonksiyonu üzerinden, bu döngü parametrelerini program başlangıcında merkezi olarak tanımlama seçeneğine sahipsiniz, böylece bu döngü parametreleri NC programında kullanılan tüm döngüler için etkili olur. Bu durumda söz konusu döngüde **PREDEF** ile program başlangıcında tanımlamış olduğunuz değeri referans alırsınız.

Aşağıdaki **GLOBAL DEF** fonksiyonları kullanıma sunulur

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>100 GENEL</b> Genel olarak geçerli döngü parametrelerinin tanımlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Q200 GUVENLIK MES.</b></li> <li>■ <b>Q204 2. GUVENLIK MES.</b></li> <li>■ <b>Q253 BESLEME POZISYONL.</b></li> <li>■ <b>Q208 BESLEME GERI CEKME</b></li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 74
<b>120 TARAMA</b> Özel tarama sistemi döngüleri parametrelerinin tanımlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Q320 GUVENLIK MES.</b></li> <li>■ <b>Q260 GUVENLI YUKSEKLIK</b></li> <li>■ <b>Q301 GUVENLI YUKS. SURME</b></li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 75

### 5.1.2 GLOBAL DEF girme

NC fonksiyonu ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** öğesini seçin
- ▶ Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ **GLOBAL DEF** öğesini seçin
- ▶ İsteddiğiniz **GLOBAL DEF** fonksiyonunu seçin ör. **100 GENEL**
- ▶ Gerekli tanımları girin



### 5.1.3 GLOBAL TAN bilgilerinden faydalanın

Program başlangıcında söz konusu **GLOBAL DEF** fonksiyonlarını girdiyeniz herhangi bir döngü tanımlarken küresel olarak geçerli olan bu değerleri referans alabilirsiniz.

Bu sırada aşağıdaki işlemleri yapın:

NC fonksiyonu  
ekle

- ▶ **NC fonksiyonu ekle** ögesini seçin
- Kumanda, **NC fonksiyonu ekle** penceresini açar.
- ▶ **GLOBAL DEF** ögesini seçin ve tanımlayın
- ▶ **NC fonksiyonu ekle** ögesini yeniden seçin
- ▶ İstenilen döngüyü seçin, ör. **200 DELIK**
- Döngü küresel döngü parametrelerine sahipse kumanda, **PREDEF** seçim olanağını eylem çubuğunda veya formda seçim menüsü olarak görüntüler.

PREDEF

- ▶ **PREDEF** ögesini seçin
- Kumanda, **PREDEF** kelimesini döngü tanımına ekler. Böylece program başlangıcında tanımlamış olduğunuz söz konusu **GLOBAL DEF** parametresi için bağlantı gerçekleştirmiş oldunuz.

#### BILGI

##### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Sonradan program ayarlarını **GLOBAL DEF** ile değiştirirseniz, bu değişiklikler NC programının tamamını etkiler. Böylece işlem akışı önemli ölçüde değişebilir. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ **GLOBAL DEF** bilinçli şekilde kullanılmalıdır. Simülasyon işlemesinden önce uygulayın
- ▶ Döngülerde sabit bir değer girin, bu durumda **GLOBAL TAN** değerleri değiştirmez

### 5.1.4 Genel geçerli global veriler

Parametreler bütün **2xx** döngüleri ve **451, 452** tarama sistem döngüleri için geçerlidir

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q200 Güvenlik mesafesi?</b> Alet ucu – malzeme yüzeyi mesafesi. Değer artımsal etki eder. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q204 2. Güvenlik mesafesi?</b> Alet ile malzeme (gergi maddesi) arasında hiçbir çarpışmanın olamayacağı alet ekseni mesafesi. Değer artımsal etki eder. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q253 Besleme pozisyonlandırma?</b> Kumandanın aleti bir döngü dahilinde sürdüğü besleme. Giriş: <b>0...99999.999</b> alternatif <b>FMAX, FAUTO</b></p>
	<p><b>Q208 Besleme geri çekme?</b> Kumandanın aleti geri konumlandığı besleme. Giriş: <b>0...99999.999</b> alternatif <b>FMAX, FAUTO</b></p>

#### Örnek

11 GLOBAL DEF 100 GENEL ~	
Q200=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q204=+50	;2. GUVENLIK MES. ~
Q253=+750	;BESLEME POZISYONL. ~
Q208=+999	;BESLEME GERI CEKME

### 5.1.5 Tarama işlevleri için global veriler

Parametreler, tüm Tarama sistemi döngüleri **4xx** und **14xx** ve Döngü **271, 1271, 1272, 1273, 1274, 1278** için geçerlidir

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b></p> <p>Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320</b> tarama sistemi tablosunun <b>SET_UP</b> sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p><b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

#### Örnek

11 GLOBAL DEF 120 TARAMA ~	
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME



# 6

**Tarama sistemleri**

## 6.1 Malzeme tarama sisteminin ayarlanması (#17 / #1-05-1)

### 6.1.1 Genel bakış

Kumanda, uzunluk kalibrasyonu ve yarıçap kalibrasyonu için kalibrasyon döngülerine sahiptir:

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>460 BILYADA TS AYARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yarıçapı bir kalibrasyon bilyesi ile belirleme</li> <li>Merkez kaymasını bir kalibrasyon bilyesi ile belirleme</li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 80
<b>461 TS UZUNLUGU AYARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzunluğu kalibre etme</li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 88
<b>462 HALKADA TS AYARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yarıçapı bir kalibrasyon halkası ile belirleme</li> <li>Merkez kaymasını bir kalibrasyon halkası ile belirleme</li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 90
<b>463 TIPADA TS AYARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yarıçapı bir pim veya kalibrasyon pimi ile belirleme</li> <li>Merkez kaymasını bir pim veya kalibrasyon pimi ile belirleme</li> </ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 93

### 6.1.2 Temel bilgiler

#### Uygulama



Kumandanın makine üreticisi tarafından tarama sisteminin kullanımı için hazırlanmalıdır.

HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

Bir 3D tarama sisteminin gerçek kumanda noktasını kesin olarak belirleyebilmek için tarama sistemini kalibre etmeniz gerekir, aksi halde kumanda kesin ölçüm sonuçları tespit edemez.



Tarama sistemini şu durumlarda daima kalibre edin:

- İşletime alma
- Tarama kalemi kırılması
- Tarama kalemi değişimi
- Tarama beslemesinin değişimi
- Örn. makinenin ısınmasından kaynaklanan düzensizlikler
- Etkin alet ekseninin değiştirilmesi

Kumanda, etkin tarama sistemi kalibrasyon değerlerini doğrudan kalibrasyon işlemi sonrasında devralır. Bu durumda, güncellenen alet verileri derhal etkili olur. Yeniden alet çağırma gerekmez.

Kalibrasyon esnasında kumanda, tarama piminin etkin uzunluğunu ve tarama bilyesinin etkin yarıçapını tespit eder. 3D tarama sistemini kalibre etmek için makine tezgahının üzerine, yüksekliği ve iç yarıçapı bilinen bir ayar pulu veya tıpa takın.

### Kumanda eden tarama sisteminin kalibre edilmesi

Bir 3D tarama sisteminin gerçek kumanda noktasını kesin olarak belirleyebilmek için tarama sistemini kalibre etmeniz gerekir, aksi halde kumanda kesin ölçüm sonuçları tespit edemez.

#### Tarama sistemini şu durumlarda daima kalibre edin:

- İşletime alma
- Tarama kalemi kırılması
- Tarama kalemi değişimi
- Tarama beslemesinin değişimi
- Örn. makinenin ısınmasından kaynaklanan düzensizlikler
- Etkin alet ekseninin değiştirilmesi

Kalibrasyon esnasında kumanda, tarama piminin etkin uzunluğunu ve tarama bilyesinin etkin yarıçapını tespit eder. 3D tarama sistemini kalibre etmek için makine tezgahının üzerine, yüksekliği ve iç yarıçapı bilinen bir ayar pulu veya tıpa takın.

Kumanda, uzunluk kalibrasyonu ve yarıçap kalibrasyonu için kalibrasyon döngülerine sahiptir.



- Kumanda, etkin tarama sistemi kalibrasyon değerlerini doğrudan kalibrasyon işlemi sonrasında devralır. Bu durumda, güncellenen alet verileri derhal etkili olur. Yeniden alet çağırma gerekmez.
- Alet tablosundaki tarama sistemi numarasıyla tarama sistemi tablosundaki tarama sistemi numarasının aynı olmasına dikkat edin.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

### Kalibrasyon değerini görüntüleme

Kumanda, alet tablosundaki tarama sisteminin etkili uzunluğunu ve etkili yarıçapını kaydeder. Kumanda, tarama sistemi merkezi ofsetini tarama sistemi tablosuna, **CAL\_OF1** (ana eksen) ve **CAL\_OF2** (yan eksen) sütunlarına kaydeder.

Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol **TCHPRAUTO.html** olarak adlandırılır. Bu dosya orijinal dosyanın kaydedildiği yere kaydedilir. Ölçüm protokolü kumandadaki tarayıcıda görüntülenir. Bir NC programında tarama sistemini kalibre etmek için birden çok döngü kullanılıyorsa tüm ölçüm protokolleri **TCHPRAUTO.html** altında görüntülenir.

### 6.1.3 Döngü 460 BILYADA TS AYARI (#17 / #1-05-1)


ISO programlaması

G460

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

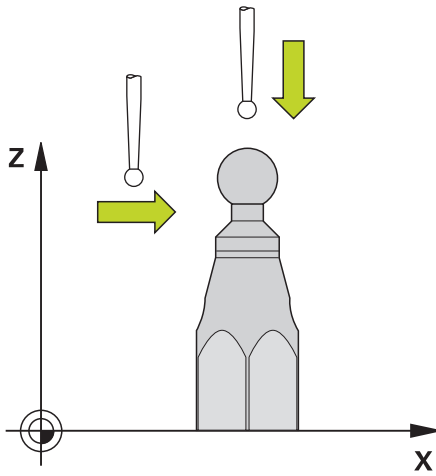

Kalibrasyon döngüsünü başlatmadan önce tarama sistemini kalibrasyon bilyesinin üzerine ortalayarak konumlandırmanızdır. Tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde yaklaşık olarak güvenlik mesafesinde (tarama sistemi tablosundaki değer + döngüdeki değer) kalibrasyon bilyesinin üzerine konumlandırın.


Döngü **460** ile, devreye giren bir 3D tarama sistemini bir tam kalibrasyon bilyesinde otomatik olarak kalibre edebilirsiniz.



**Basit bir tarama çubuğunu kalibre etmeden önce:**

Kalibrasyon döngüsünü başlatmadan önce tarama sistemini konumlandırılmalısınız:

- ▶ Tarama sisteminin R yarıçapının ve L uzunluğunun yaklaşık değerini tanımlayın
- ▶ Tarama sistemini, işleme düzleminde ortalayarak kalibrasyon bilyesinin üzerinde konumlandırın
- ▶ Tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde, yaklaşık olarak kalibrasyon bilyesinin üzerindeki güvenlik mesafesi etrafına konumlandırın. Güvenlik mesafesi, tarama sistemi tablosu değeri ve döngü değerinden oluşur.

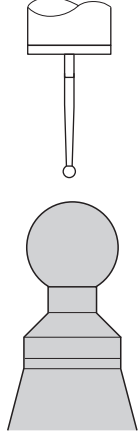

Basit bir tarama çubuğuyla ön konumlandırma


**L şekilli bir tarama çubuğunu kalibre etmeden önce:**

- ▶ Kalibrasyon bilyesini sabitleyin




Kalibrasyon sırasında, kuzey ve güney uçlarda inceleme yapmak mümkün olmalıdır. Bu mümkün değilse kumanda bilyenin yarıçapını belirleyemez. Çarpışma olmayacağından emin olun.


- ▶ Tarama sisteminin **R** yarıçapının ve **L** uzunluğunun yaklaşık değerlerini tanımlayın. Bunu bir ön ayarlama cihazını kullanarak belirleyebilirsiniz.
- ▶ Yaklaşık merkez sapmasını tarama sistemi tablosuna ekleyin:
  - **CAL\_OF1**: Kol uzunluğu
  - **CAL\_OF2**: 0
- ▶ Tarama sistemini değiştirin ve ana eksene paralel olarak yönlendirin, ör. döngü **13** ile **YONLENDİRME**
- ▶ Tarama sistemi tablosunun **CAL\_ANG** sütununa kalibrasyon açısını girin
- ▶ Tarama sisteminin merkezini kalibrasyon bilyesinin merkezi üzerinde konumlandırın
- ▶ Tarama çubuğu açılı olduğundan, tarama sistemi bilyesi kalibrasyon bilyesi üzerinde merkezi olarak bulunmaz.
- ▶ Tarama sistemini, kalibrasyon bilyesinin üzerindeki güvenlik mesafesi (tarama sistemi tablosundan değer + döngüden değer) kadar alet ekseninde konumlandırın

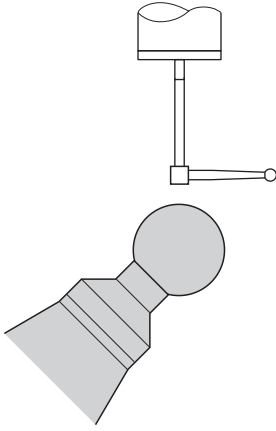

L şekilli tarama çubuğuyla ön konumlandırma

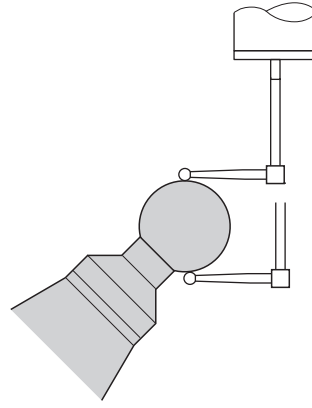

L şekilli tarama çubuğunun kalibrasyon prosedürü

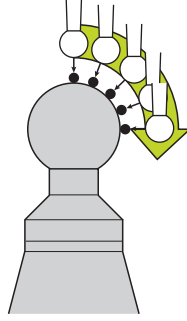**Döngü akışı**

**Q433** parametresine bağlı olarak yalnızca bir yarıçap kalibrasyonu veya yarıçap ile uzunluk kalibrasyonu yapabilirsiniz.

**Yarıçap kalibrasyonu Q433=0**

- 1 Kalibrasyon bilyesini sabitleyin. Çarpışma olmamasına dikkat edin
- 2 Tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde kalibrasyon bilyesinin üzerine ve çalışma düzleminde yaklaşık olarak bilye merkezine konumlandırın
- 3 Kumandanın ilk hareketi, referans açısına (**Q380**) bağlı olarak düzlemde gerçekleşir
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama sistemi ekseninde konumlandırır
- 5 Tarama işlemi başlar ve kumanda, kalibrasyon bilyesinin ekvatorunun aramasını başlatır
- 6 Ekvator belirlendikten sonra, **CAL\_ANG** kalibrasyonu için mil açısının belirlenmesi işlemi (L şekilli tarama çubuğunda) başlar
- 7 **CAL\_ANG** belirlendikten sonra, yarıçap kalibrasyonu başlar
- 8 Son olarak kumanda, tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde tarama sisteminin ön konumlandırıldığı yüksekliğe geri çeker

**Yarıçap ve uzunluk kalibrasyonu Q433=1**

- 1 Kalibrasyon bilyesini sabitleyin. Çarpışma olmamasına dikkat edin
- 2 Tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde kalibrasyon bilyesinin üzerine ve çalışma düzleminde yaklaşık olarak bilye merkezine konumlandırın
- 3 Kumandanın ilk hareketi, referans açısına (**Q380**) bağlı olarak düzlemde gerçekleşir
- 4 Daha sonra kumanda, tarama sistemini tarama sistemi ekseninde konumlandırır
- 5 Tarama işlemi başlar ve kumanda, kalibrasyon bilyesinin ekvatorunun aramasını başlatır
- 6 Ekvator belirlendikten sonra, **CAL\_ANG** kalibrasyonu için mil açısının belirlenmesi işlemi (L şekilli tarama çubuğunda) başlar
- 7 **CAL\_ANG** belirlendikten sonra, yarıçap kalibrasyonu başlar
- 8 Sonra kumanda, tarama sistemi ekseninde tarama sistemini, ön konumlandırıldığı yüksekliğe geri çeker
- 9 Kumanda; tarama sisteminin uzunluğunu kalibrasyon bilyesinin kuzey kutbundan belirler

10 Döngü sonunda kumanda, tarama sistemi ekseninde tarama sistemi, ön konumlandırıldığı yüksekliğe geri çeker



- L şekilli bir tarama çubuğunda, kalibrasyon kuzey ve güney kutupları arasında gerçekleşir.
- Uzunluk kalibrasyonu gerçekleştirmek için, etkin durumdaki sıfır noktası ile bağlantılı olarak kalibrasyon bilyesinin merkez nokta konumu (**Q434**) biliniyor olmalıdır. Bu bilinmiyorsa uzunluk kalibrasyonunun **460** ile gerçekleştirilmemesi tavsiye edilir!
- Döngü **460** ile uzunluk kalibrasyonu için iki tarama sisteminin birbirine hizalanması uygulama örneği olarak verilebilir.

## Uyarılar



HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400 ile 499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol **TCHPRAUTO.html** olarak adlandırılır. Bu dosya orijinal dosyanın kaydedildiği yere kaydedilir. Ölçüm protokolü kumandadaki tarayıcıda görüntülenir. Bir NC programındatarama sisteminin kalibre etmek için birden çok döngü kullanılıyorsa tüm ölçüm protokolleri **TCHPRAUTO.html** altında görüntülenir.
- Tarama sisteminin etkili uzunluğu daima alet referans noktasına dayanır. Alet referans noktası sıklıkla mil burnunda, milin düz yüzeyinde bulunur. Makine üreticiniz alet referans noktasını bundan farklı şekilde de yerleştirebilir.
- Kalibrasyon bilyesinin ekvatorunu aramak, ön konumlandırmanın doğruluğuna bağlı olarak farklı sayıda tarama noktası gerektirir.
- L şekilli bir tarama çubuğuyla optimum doğruluk sonuçları elde etmek için HEIDENHAIN aynı hızda tarama ve kalibrasyon yapmanızı önerir. Tarama sırasında etkili olması durumunda besleme geçersiz kılma konumunu dikkate alın.
- **Q455=0** programladığınızda kumanda, 3D kalibrasyonu gerçekleştirmez.
- **Q455=1** ile **30** programladığınızda tarama sisteminin bir 3D kalibrasyonu yapılır. O esnada sapma davranışının sapsmaları çeşitli açılara bağlı olarak belirlenir.
- **Q455=1** ile **30** programladığınızda TNC:\system\3D-ToolComp\\* ögesinin altına bir tablo kaydedilir.
- Bir kalibrasyon tablosuna (**DR2TABLE**'deki kayıt) daha önceden bir referans varsa bu tablonun üzerine yazılır.
- Bir kalibrasyon tablosuna (**DR2TABLE**'deki kayıt) henüz bir referans bulunmuyorsa alet numarasına bağlı olarak bir referans ve ilgili tablosu oluşturulur.

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısı programlamanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

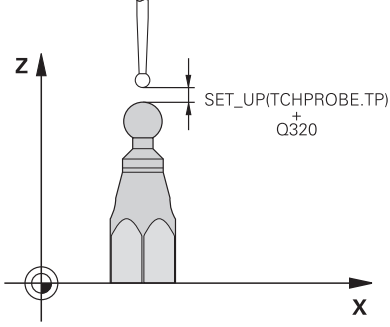

### Parametre

#### Q407 Tam kalibrasyon bilye yarıçapı?

Kullanılan kalibrasyon bilyesinin tam yarıçapını girin.

Giriş: **0.0001...99.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320**, **SET\_UP** (tarama sistemi tablosu) ögesine ek olarak ve sadece tarama sistemi eksenindeki referans noktasının taranması sırasında etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0**: Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1**: Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

#### Q423 Temas sayısı?

Çap üzerindeki ölçüm noktaları sayısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **3...8**

#### Q380 Ana eksen referans açısı?

Etkin malzeme koordinat sistemindeki ölçüm noktalarının algılanması için referans açısını (temel dönüş) belirtin. Bir referans açısının tanımlanması, bir eksenin ölçüm alanını önemli derecede büyütebilir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...360**

#### Q433 Uzunluk kalibre edilsin mi (0/1)?

Kumandanın yarıçap kalibrasyonundan sonra tarama sistemi uzunluğunu da kalibre edip etmeyeceğini belirleyin:

**0**: Tarama sistemi uzunluğunu kalibre etme

**1**: Tarama sistemi uzunluğunu kalibre et

Giriş: **0, 1**

#### Q434 Uzunluk için referans noktası?

Kalibrasyon bilyesi merkezinin koordinatı. Ancak uzunluk kalibrasyonu yapılması gerekiyorsa tanımlama gereklidir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Yardım resmi****Parametre****Q455 3D kal. noktaları sayısı?**

3D kalibrasyon için tarama noktaları sayısını girin. Ör. 15 tarama noktalı bir değer anlamlıdır. Buraya 0 değeri girildiğinde, 3D kalibrasyonu gerçekleşmez. Bir 3D kalibrasyonunda tarama sisteminin değişik açılar altında sapma davranışı belirlenir ve bir tabloya kaydedilir. 3D kalibrasyonu için 3D-ToolComp gereklidir.

Giriş: **0...30**

**Örnek**

11 TCH PROBE 460 TS BILYADA TS AYARI ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q380=+0	;REFERANS ACISI ~
Q433=+0	;UZUNLUK KALIBRASYONU ~
Q434=-2.5	;REFERANS NOKTASI ~
Q455=+15	;3D KAL. NOKT. SAYISI

### 6.1.4 Döngü 461 TS UZUNLUGU AYARI (#17 / #1-05-1)


ISO programlaması

G461

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

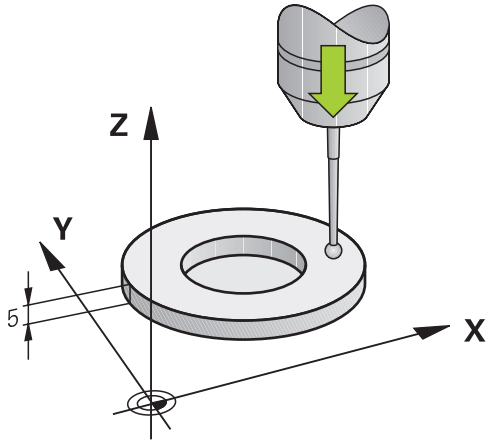

Kalibrasyon döngüsünü başlatmadan önce mil eksenindeki referans noktasını, makine tezgahında Z=0 olacak şekilde ayarlamalı ve tarama sistemini kalibrasyon halkasının üzerinde önceden konumlandırmalısınız.

Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol **TCHPRAUTO.html** olarak adlandırılır. Bu dosya orijinal dosyanın kaydedildiği yere kaydedilir. Ölçüm protokolü kumandadaki tarayıcıda görüntülenir. Bir NC programında tarama sistemini kalibre etmek için birden çok döngü kullanılıyorsa tüm ölçüm protokolleri **TCHPRAUTO.html** altında görüntülenir.

#### Döngü akışı

- 1 Kumanda, tarama sistemini, tarama sistemi tablosundaki **CAL\_ANG** açısına hizalar (sadece tarama sisteminizde oryantasyon özelliği varsa)
- 2 Kumanda, güncel konumdan çıkarak tarama beslemesiyle (tarama sistemi tablosundaki **F** sütunu) negatif mil eksen yönünde tarama yapar
- 3 Ardından kumanda, tarama sistemini hızlı hareketle (tarama sistemi tablosundaki **FMAX** sütunu) ile başlangıç konumuna geri konumlandırır



## Uyarılar



HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

## BILGI

### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400 ile 499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Tarama sisteminin etkili uzunluğu daima alet referans noktasına dayanır. Alet referans noktası sıklıkla mil burnunda, milin düz yüzeyinde bulunur. Makine üreticiniz alet referans noktasını bundan farklı şekilde de yerleştirebilir.
- Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol TCHPRAUTO.html olarak adlandırılır.


### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Döngü parametresi

#### Yardım resmi

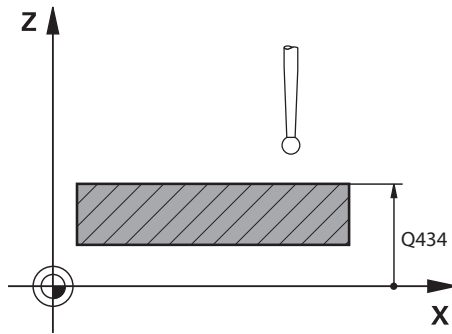

#### Parametre

##### Q434 Uzunluk için referans noktası?

Uzunluk için referans (örn. ayar halkası yüksekliği). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

### Örnek

11 TCH PROBE 461 TS UZUNLUGU AYARI ~

Q434=+5

;REFERANS NOKTASI

### 6.1.5 Döngü 462HALKADA TS AYARI (#17 / #1-05-1)


ISO programlaması

G462

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

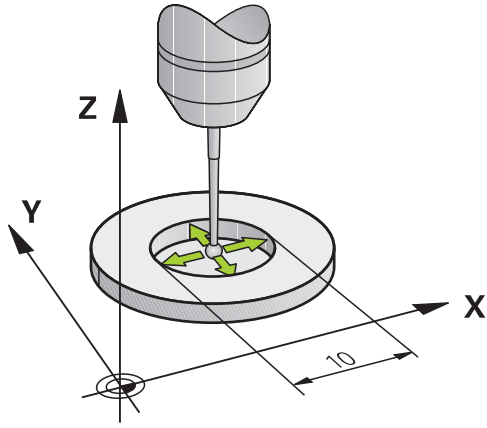

Kalibrasyon döngüsünü başlatmadan önce tarama sistemini kalibrasyon halkasının ortasında ve istenilen ölçüm yüksekliğinde önceden konumlandırılmalısınız.

Tarama probu yarıçapı kalibrasyonunda kumanda, otomatik bir tarama rutini gerçekleştirir. İlk akışta kumanda, kalibrasyon halkasının veya piminin ortasını belirler (kaba ölçüm) ve tarama sistemini merkeze yerleştirir. Ardından esas kalibrasyon işleminde (ince ölçüm) tarama probunun yarıçapı belirlenir. Tarama sistemiyle devrik kenar ölçümü yapılabiliyorsa ek bir akışla merkez ofset belirlenir.

Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur.

Bu protokol **TCHPRAUTO.html** olarak adlandırılır. Bu dosya orijinal dosyanın kaydedildiği yere kaydedilir. Ölçüm protokolü kumandadaki tarayıcıda görüntülenir.

Bir NC programında tarama sistemini kalibre etmek için birden çok döngü kullanılıyorsa tüm ölçüm protokolleri **TCHPRAUTO.html** altında görüntülenir.

Tarama sisteminin oryantasyonu kalibrasyon rutinini belirler:

- Oryantasyon mümkün değil veya oryantasyon sadece tek bir yönde mümkün:  
Kumanda, kaba ve hassas ölçüm gerçekleştirir ve etkili tarama probu yarıçapını belirler (tool.t içinde R sütunu)
- Oryantasyon iki yönde mümkündür (ör. HEIDENHAIN kablolu tarama sistemleri):  
Kumanda kaba ve ince ölçüm yapar, tarama sistemini 180° döndürür ve dört ilave tarama rutini gerçekleştirir. Devrik kenar ölçümüyle yarıçapa ek olarak merkez ofseti (tarama sistemi tablosu içinde **CAL\_OF**) de belirlenir
- İstenilen oryantasyon mümkündür (ör. HEIDENHAIN kızılötesi tarama sistemleri):  
Tarama rutini: bkz. "iki yönde oryantasyon mümkün"

## Uyarılar



Tarama bilyesi merkezi ofsetini belirlemek için kumandanın makine üreticisi tarafından hazırlanmış olması gerekir.

Tarama sisteminizin oryantasyonunu yapabilecek özellikler ve bunların uygulama şekli HEIDENHAIN tarama sistemlerinde önceden tanımlanmıştır. Diğer tarama sistemleri makine üreticisi tarafından yapılandırılır.

HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

## BILGI

### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Merkez ofseti sadece uygun bir tarama sistemiyle belirleyebilirsiniz.
- Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol TCHPRAUTO.html olarak adlandırılır.

### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

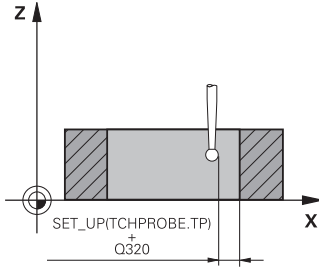

### Parametre

#### Q407 Ayarl. halka yarıçapı doğru mu?

Kalibrasyon halkasının yarıçapını belirtin.

Giriş: **0.0001...99.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q423 Temas sayısı?

Çap üzerindeki ölçüm noktaları sayısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **3...8**

#### Q380 Ana eksen referans açısı?

İşleme düzlemi ana eksenini ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...360**

### Örnek

11 TCH PROBE 462 HALKADA TS AYARI ~	
Q407=+5	;HALKA YARICAPI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q423=+8	;TARAMA SAYISI ~
Q380=+0	;REFERANS ACISI

## 6.1.6 Döngü 463 TIPADA TS AYARI (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G463

### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

Kalibrasyon döngüsünü başlatmadan önce tarama sistemini kalibrasyon malafasının üzerine ortalayarak konumlandırılmalısınız. Tarama sistemini, tarama sistemi ekseninde yaklaşık olarak güvenlik mesafesinde (tarama sistemi tablosundaki değer + döngüdeki değer) kalibrasyon malafasının üzerine konumlandırın.

Tarama probu yarıçapı kalibrasyonunda kumanda, otomatik bir tarama rutini gerçekleştirir. İlk işlemde kumanda, kalibrasyon halkasının veya piminin ortasını belirler (kaba ölçüm) ve tarama sistemini merkeze yerleştirir. Ardından esas kalibrasyon işlemi (ince ölçüm) tarama probunun yarıçapı belirlenir. Tarama sistemiyle devrik kenar ölçümü yapılabiliyorsa ek bir akışla merkez ofset belirlenir.

Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur.

Bu protokol **TCHPRAUTO.html** olarak adlandırılır. Bu dosya orijinal dosyanın kaydedildiği yere kaydedilir. Ölçüm protokolü kumandadaki tarayıcıda görüntülenir. Bir NC programında tarama sistemini kalibre etmek için birden çok döngü kullanılıyorsa tüm ölçüm protokolleri **TCHPRAUTO.html** altında görüntülenir.

Tarama sisteminin oryantasyonu kalibrasyon rutinini belirler:

- Oryantasyon mümkün değil veya oryantasyon sadece tek bir yönde mümkün:  
Kumanda, kaba ve hassas ölçüm gerçekleştirir ve etkili tarama probu yarıçapını belirler (tool.t içinde **R** sütunu)
- Oryantasyon iki yönde mümkündür (ör. HEIDENHAIN kablolu tarama sistemleri):  
Kumanda kaba ve ince ölçüm yapar, tarama sistemini 180° döndürür ve dört ilave tarama rutini gerçekleştirir. Devrik kenar ölçümüyle yarıçapa ek olarak merkez ofseti (tarama sistemi tablosu içinde CAL\_OF) de belirlenir
- İstenilen oryantasyon mümkün (ör. HEIDENHAIN kızılötesi tarama sistemleri):  
tarama rutini: bkz. "İki yönde oryantasyon mümkün"

## Uyarı



Tarama bilyesi merkezi ofsetini belirlemek için kumandanın makine üreticisi tarafından hazırlanmış olması gerekir.

Tarama sisteminize yönelik uygulanabilecek oryantasyon özellikleri ve bunların uygulanma şekilleri HEIDENHAIN tarama sistemleri için önceden tanımlanmıştır. Diğer tarama sistemleri makine üreticisi tarafından yapılandırılır.

HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleriyle bağlantılı olarak tarama sistemi döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

## BILGI

### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Merkez ofseti sadece uygun bir tarama sistemiyle belirleyebilirsiniz.
- Kalibrasyon işlemi sırasında otomatik olarak ölçüm protokolü oluşturulur. Bu protokol TCHPRAUTO.html olarak adlandırılır.

### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

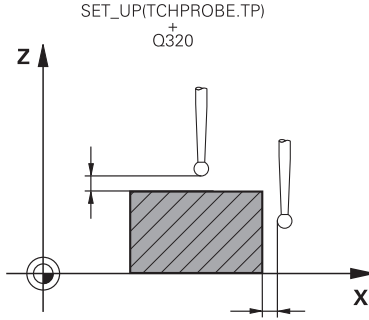

### Parametre

#### Q407 Ayarl. tıpası yarıçapı doğru mu?

Ayar halkasının çapı

Giriş: **0.0001...99.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

#### Q423 Temas sayısı?

Çap üzerindeki ölçüm noktaları sayısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **3...8**

#### Q380 Ana eksen referans açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...360**

### Örnek

11 TCH PROBE 463 TIPADA TS AYARI ~	
Q407=+5	;TIPA YARICAPI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q423=+8	;TARAMA SAYISI ~
Q380=+0	;REFERANS ACISI

## 6.2 Alet tarama sistemini kalibre etme (#17 / #1-05-1)

### 6.2.1 Genel bakış

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
480	<b>TT KALIBRE ETME</b> (#17 / #1-05-1) ■ Alet tarama sisteminin kalibrasyonu	DEF etkin Sayfa 97
484	<b>IR TT KALIBRE ET</b> (#17 / #1-05-1) ■ Alet tarama sistemi kalibrasyonu, örneğin kızılötesi alet tarama sistemi	DEF etkin Sayfa 99

### 6.2.2 Temel bilgiler

#### Uygulama

Aşağıdaki döngüler, alet tarama sistemini veya kızılötesi alet tarama sistemini kalibre etmenize olanak tanır.

#### Tarama sistemi

Tarama sistemi olarak yuvarlak veya kare şeklinde bir tarama elemanı kullanın.

#### Kare şeklinde tarama elemanı

Makine üreticisi, kare şeklinde tarama elemanı için isteğe bağlı **detectStylusRot** (No. 114315) ve **tippingTolerance** (No. 114319) makine parametrelerinde burulma ve devrilme açısının belirleneceğini kaydedebilir. Burulma açısının belirlenmesi aletlerin ölçümü sırasında alet dengelemesinin yapılmasına olanak sağlar. Devrilme açısı aşıldığında kumanda tarafından bir uyarı verilir. Belirlenen değerler **TT** durum göstergesinde görülebilir.

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı



Alet tarama sisteminin gerdirilmesi sırasında, kare şeklindeki tarama elemanına ait kenarların eksene mümkün olduğunca paralel şekilde hizalanmasına dikkat edin. Burulma açısı 1° altında, devrilme açısı ise 0,3° altında olmalıdır.

#### Kalibrasyon aleti

Kalibrasyon aleti olarak tamamen silindirik bir parça kullanın, örneğin bir silindirik pim. Kalibrasyon değerleri, kumandayı kaydeder ve sonraki alet ölçümlerinde dikkate alır.



### 6.2.3 Döngü 480 TT KALIBRE ETME (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G480

#### Uygulama



Makine el kitabınızı dikkate alın!

TT'yi **480**. tarama sistemi döngüsü ile kalibre edin. Kalibrasyon işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Kumanda otomatik olarak kalibrasyon aletinin merkezi ofsetini de tespit eder. Bunun için kumanda, mili kalibrasyon döngüsünün yarısından sonra 180° çevirir.

TT'yi **480** tarama sistemi döngüsü ile kalibre edin.

#### Döngü akışı

- 1 Kalibrasyon aletini gerin. Kalibrasyon aleti olarak tamamen silindirik bir parça kullanın, örn. bir silindirik pim
- 2 Kalibrasyon aletini çalışma düzleminde manuel olarak TT merkezi üzerine konumlandırın
- 3 Kalibrasyon aletini alet ekseninde yakl. 15 mm + güvenlik mesafesi ile TT üzerine konumlandırın
- 4 Kumandanın ilk hareketi, alet eksenini boyunca gerçekleşir. Alet önce 15 mm + güvenlik mesafesi olarak güvenli bir yüksekliğe hareket ettirilir
- 5 Alet eksenini boyunca kalibrasyon işlemi başlar
- 6 Ardından çalışma düzleminde kalibrasyon gerçekleşir
- 7 Kumanda, kalibrasyon aletini önce çalışma düzleminde değer 11 mm + TT yarıçapı + güvenlik mesafesi olarak konumlandırır
- 8 Sonra kumanda aleti, alet eksenini boyunca aşağıya doğru hareket ettirir ve kalibrasyon işlemi başlar
- 9 Tarama işlemi sırasında kumanda, kare şeklinde bir hareket görüntüsü uygular
- 10 Kumanda, kalibrasyon değerlerini kaydeder ve sonraki alet ölçümlerinde dikkate alır
- 11 Kumanda bunun ardından tarama pimini, alet eksenini boyunca güvenlik mesafesine geri çeker ve TT merkezine hareket ettirir

#### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kalibrasyona başlamadan önce kalibrasyon aletinin tam yarıçapını ve tam uzunluğunu TOOL.T alet tablosuna girmeniz gerekir.

### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarılar

- **CfgTTRoundStylus** (no. 114200) veya **CfgTTRectStylus** (no. 114300) makine parametreleriyle kalibrasyon döngüsünün fonksiyon şeklini tanımlarsınız. Makine el kitabınızı dikkate alın.
  - **centerPos** makine parametresinde, makinenin çalışma alanında TT'nin konumunu belirlersiniz.
- Tezgah üzerinde TT pozisyonunu ve/veya bir makine parametresini **centerPos** değiştirirseniz, TT'yi yeniden kalibre etmeniz gerekir.
- **probingCapability** (no. 122723) makine parametresiyle makine üreticisi döngünün fonksiyon şeklini tanımlar. Bu parametreyle diğerlerinin yanı sıra sabit mil ile alet uzunluğu ölçümü yapılmasına izin verilebilir ve aynı zamanda alet yarıçapı ve tekil kesim ölçümü bloke edilebilir.

### Döngü parametresi

#### Yardım resmi

#### Parametre

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Mil ekseninde malzeme veya gergi gereçleri ile bir çarpışmanın olmayacağı pozisyonu girin. Güvenli yükseklik etkin malzeme referans noktasına dayanır. Güvenli yüksekliğin, alet ucunun diskin üst kenarının altında kalacağı kadar küçük girilmesi durumunda kumanda, kalibrasyon aletini otomatik olarak diskin üzerinde konumlandırır (**safetyDistToolAx** (No. 114203) altındaki güvenli bölge).

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Örnek

11 TOOL CALL 12 Z

12 TCH PROBE 480 TT KALIBRE ETME ~

Q260=+100

;GUVENLI YUKSEKLIK

## 6.2.4 Döngü 484 IR TT KALIBRE ET (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G484

### Uygulama

Döngü **484** ile alet tarama sisteminizi kalibre edersiniz, örneğin TT 460 kablosuz kızılötesi tezgah tarama sistemi. Kalibrasyon işlemini manuel müdahaleler ile veya olmadan uygulayabilirsiniz.

- **Manuel müdahale ile:** Eğer **Q536** eşittir 0 tanımlarsanız, kumanda kalibrasyon işleminden önce durur. Ardından aleti manuel olarak alet tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırmanız gerekir.
- **Manuel müdahale olmadan:** Eğer **Q536** eşittir 1 tanımlarsanız, kumanda döngüyü otomatik uygular. Öncesinde bir ön konumlandırma programlamanız gerekebilir. Bu **Q523 POZİSYON TT** parametresine bağlıdır.

### Döngü akışı



Makine el kitabını dikkate alın!  
Makine üreticisi döngünün çalışma şeklini tanımlar.

Alet tarama sisteminizi kalibre etmek için **484** tarama sistemi döngüsünü programlayın. **Q536** giriş parametresinde döngünün manuel müdahale ile veya olmadan yürütüleceğini ayarlayabilirsiniz.

### Q536=0: Kalibrasyon işleminden önce manuel müdahale ile

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- ▶ Kalibrasyon aletini değiştirin
- ▶ Kalibrasyon döngüsünü başlat
- > Kumanda, kalibrasyon döngüsünü kesintiye uğratar ve bir diyalog açar.
- ▶ Kalibrasyon aletini manuel olarak alet tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırın.



Kalibrasyon aletinin tarama elemanının ölçüm yüzeyi üzerinde durmasına dikkat edin.

- ▶ Döngüye **NC başlat** ile devam edin
- > **Q523** eşittir **2** programladıysanız kumanda kalibre edilmiş pozisyonu **centerPos** makine parametresine yazar (no. 114200)

**Q536=1: Kalibrasyon işleminden önce manuel müdahale olmadan**

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- ▶ Kalibrasyon aletini değiştirin
- ▶ Kalibrasyon aletini döngü başlamadan önce, alet tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırın.



- Kalibrasyon aletinin tarama elemanının ölçüm yüzeyi üzerinde durmasına dikkat edin.
- Manuel müdahale olmadan kalibrasyon işlemi durumunda aleti tezgah tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırmak zorunda değilsiniz. Döngü pozisyonu makine parametrelerinden devralır ve bu pozisyona otomatik yaklaşır.

- ▶ Kalibrasyon döngüsünü başlat
- > Kalibrasyon döngüsü durdurma olmadan devam eder.
- > Eğer **Q523** eşittir **2** programladıysanız, kumanda kalibre edilmiş pozisyonu **centerPos** makine parametresine geri yazar (no. 114200).

**Uyarılar****BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

**Q536=1**'i programlıyorsanız döngü çağrısından önce aletin konumlandırılmış olması gerekir! Kalibrasyon işlemi sırasında kumanda ayrıca kalibrasyon aletinin merkezi ofsetini belirler. Bunun için kumanda, mili kalibrasyon döngüsünün yarısından sonra 180° çevirir. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Döngü başlamadan döngünün durmasını mı yoksa döngünün hiç durmadan otomatik devam etmesini mi istediğinizi belirleyin.
- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kalibrasyon aletinin çapı 15 mm'nin üzerinde olmalıdır ve tespit ekipmanından yakl. 50 mm dışarı uzanmalıdır. Bu boyutlarda bir silindirik pim kullandığınızda 0,1 µm/1 N tarama gücü kadar bir eğilme meydana gelir. Çapı çok küçük olan ve/veya tespit ekipmanından dışarı fazla uzanan bir kalibrasyon aletinin kullanılması büyük belirsizliklere neden olabilir.
- Kalibrasyona başlamadan önce kalibrasyon aletinin tam yarıçapını ve tam uzunluğunu TOOL.T alet tablosuna girmeniz gerekir.
- TT'nin tezgah üzerindeki konumunu değiştirirseniz yeniden kalibrasyon yapmanız gerekir.

**Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı**

- **probingCapability** (no. 122723) makine parametresiyle makine üreticisi döngünün fonksiyon şeklini tanımlar. Bu parametreyle diğerlerinin yanı sıra sabit mil ile alet uzunluğu ölçümü yapılmasına izin verilebilir ve aynı zamanda alet yarıçapı ve tekil kesim ölçümü bloke edilebilir.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q536 Çalıştırmadan durdur (0=durdur)?</b></p> <p>Kalibrasyon işleminden önce bir durma veya döngünün durma olmadan otomatik gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Kalibrasyon işleminden önce durma. Kumanda, aleti manuel olarak alet tarama sisteminin üzerinde konumlandırmanızı talep eder. Alet tarama sistemi üzerindeki yaklaşık pozisyona ulaştığınızda işlemeyi <b>NC başlat</b> ile devam ettirebilir veya <b>İPTAL</b> yazılım tuşu ile iptal edebilirsiniz.</p> <p><b>1:</b> Kalibrasyon işleminden önce durma olmadan. Kumanda kalibrasyon işlemini <b>Q523</b>'e bağlı olarak başlatır. Döngü <b>484</b> öncesinde aleti tezgah tarama sisteminin üzerine hareket ettirmeniz gerekebilir.</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q523 Tezgah tuşunun pozisyonu (0-2)?</b></p> <p>Alet tarama sisteminin pozisyonu:</p> <p><b>0:</b> Kalibrasyon aletinin güncel pozisyonu. Alet tarama sistemi, güncel alet pozisyonunun altında bulunuyor. <b>Q536=0</b> ise kalibrasyon aletini döngü sırasında manuel olarak alet tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırın. Eğer <b>Q536=1</b> ise aleti döngü başlangıcından önce alet tarama sisteminin merkezi üzerinde konumlandırmanız gerekir.</p> <p><b>1:</b> Alet tarama sisteminin yapılandırılmış pozisyonu. Kumanda pozisyonu <b>centerPos</b> makine parametresinden devralır (no. 114201). Aleti ön konumlandırmanız gerekmez. Kalibrasyon aleti pozisyona otomatik yaklaşır.</p> <p><b>2:</b> Kalibrasyon aletinin güncel pozisyonu. Bkz. <b>Q523=0. 0.</b> İlaveten kumanda kalibrasyondan sonra gerektiğinde belirlenmiş pozisyonu <b>centerPos</b> makine pozisyonuna yazar (no. 114201).</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>

### Örnek

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 484 IR TT KALIBRE ET ~	
Q536=+0	;CALISTIRMADAN DURDUR ~
Q523=+0	;TT-POZISYONU



# 7

**Malzeme için  
tarama sistemi  
döngüleri  
(#17 / #1-05-1)**

## 7.1 Genel bakış

### Malzeme eğimini belirleyin

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>400 TEMEL DONME</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki nokta üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 120
<b>401 KIRMIZI 2 DELMESİ</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki delik üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 124
<b>402 KIRMIZI 2 TIPA</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki pim üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 129
<b>403 DONME EKSENIND. KIR.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki nokta üzerinden otomatik algılama</li> <li>Yuvarlak tezgah dönüşü üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 134
<b>404 TEMEL DONME AYARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Herhangi bir temel dönüşün ayarlanması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 138
<b>405 C EKSENİNDEKİ KIRM.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir delik merkez noktası ile pozitif Y eksenini arasındaki açı ofsetini otomatik hizalama</li> <li>Yuvarlak tezgah dönüşü üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 140
<b>1410 KENAR TARAMASI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki nokta üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş veya yuvarlak tezgah dönüşü fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 145
<b>1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki delik veya pim üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş veya yuvarlak tezgah dönüşü fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 152
<b>1412 EGİM KENARINI TARAMA</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik bir kenarda iki nokta üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş veya yuvarlak tezgah dönüşü fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 161
<b>1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki düz çizgi üzerinde dört tarama noktası aracılığıyla otomatik kesişim noktası algılama</li> <li>Temel dönüş veya yuvarlak tezgah dönüşü fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 169



Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>1420 DÜZLEM TARAMASI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Üç nokta üzerinden otomatik algılama</li> <li>Temel dönüş veya yuvarlak tezgah dönüşü fonksiyonu üzerinden kompanzasyon</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 178
<b>Referans noktasını yakalayın</b>		
Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>408 YIV ORTA RFNK</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yiv genişliğini içten ölçme</li> <li>Yiv merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 191
<b>409 ÇUBUK ORTA RFNK</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Çubuk genişliğini dıştan ölçme</li> <li>Çubuk merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 196
<b>410 İC DİKDÖRTGEN RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikdörtgen uzunluğunu ve genişliğini içten ölçme</li> <li>Dikdörtgen merkez noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 201
<b>411 DİS DİKDÖRTGEN RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikdörtgen uzunluğunu ve genişliğini dıştan ölçme</li> <li>Dikdörtgen merkez noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 206
<b>412 İC DAİRE RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dairedeki istenen dört noktayı içten ölçme</li> <li>Daire merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 212
<b>413 DİS DAİRE RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dairedeki istenen dört noktayı dıştan ölçme</li> <li>Daire merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 218
<b>414 DİS KOSE RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki doğruyu dıştan ölçme</li> <li>Doğruların kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 224
<b>415 İC KOSE RFNK.</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İki doğruyu içten ölçme</li> <li>Doğruların kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 231
<b>416 DAİRE CAPI MER RFNK</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Delikli dairede isteğe bağlı üç deliği ölçme</li> <li>Delikli daire merkezinin referans noktası olarak ayarlanması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 237

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>417 TS EKSENI RFNK. (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alet ekseninde istenen konumu ölçme</li> <li>■ İstenen konumu referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 243
<b>418 DORT DELIK REF NOK (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Her seferinde 2 deliği çaprazlama ölçme</li> <li>■ Bağlantı doğrularının kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 247
<b>419 HER BIR EKSEN RFNK (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Herhangi bir eksende istenen konumu ölçme</li> <li>■ Herhangi bir eksende istenen konumu referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 252
<b>1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tekli pozisyonu ölçme</li> <li>■ Gerekirse referans noktasını ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 255
<b>1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İç veya dış daire noktalarını ölçme</li> <li>■ Gerekirse daire merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 259
<b>1402 BILYE TARAMA (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bir bilyedeki noktaları ölçme</li> <li>■ Gerekirse bilye merkezini referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 264
<b>1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bir yiv ya da çubuk genişliğinin merkez noktasını belirleme</li> <li>■ Gerekirse merkez noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 268
<b>1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arka kesit ölçümü</li> <li>■ Tek bir pozisyonu L şekilli tarama çubuğuyla ölçün</li> <li>■ Gerekirse referans noktasını ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 273
<b>1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arka kesit ölçümü</li> <li>■ Yivin ya da çubuğun genişliğini L şekilli tarama çubuğuyla ölçün</li> <li>■ Gerekirse merkez noktasını referans noktası olarak ayarlama</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 278

#### Malzemeyi kontrol edin

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>0 BEFERANS DUZLEM (#17 / #1-05-1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Herhangi bir eksende koordinat ölçme</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 291

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>1 POLAR REFER NOKT</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir nokta ölçme</li> <li>Açı üzerinden tarama yönü</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 293
<b>420 ACI OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>İşleme düzleminde açı ölçme</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 295
<b>421 DELİK OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir delik konumunu ölçme</li> <li>Bir delik çapını ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 298
<b>422 DIS DAIRE OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Daire biçiminde pim konumu ölçme</li> <li>Daire biçiminde pim çapı ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 303
<b>423 IC DIKDORTGEN OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikdörtgen cep konumunu ölçme</li> <li>Dikdörtgen cep uzunluğunu ve genişliğini ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 308
<b>424 DIS DIKDORT. OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikdörtgen pim konumunu ölçme</li> <li>Dikdörtgen pim uzunluğunu ve genişliğini ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 313
<b>425 IC GENISLIK OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yiv konumu ölçme</li> <li>Yiv genişliği ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 318
<b>426 DIS CUBUK OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Çubuk konumu ölçme</li> <li>Çubuk genişliği ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 322
<b>427 OLCUM KOORDINATLARI</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Herhangi bir ekseninde istenen koordinatı ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 327
<b>430 DAIRE CAPI OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Delikli dairenin merkez noktasını ölçme</li> <li>Delikli daire çapı ölçme</li> <li>Gerekirse nominal-gerçek değer karşılaştırması</li> </ul>	DEF etkin	Sayfa 332

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>431 DÜZLEM OLCUMU</b> (#17 / #1-05-1) ■ Üç nokta ölçümü ile düzlem açısı belirleme	DEF etkin	Sayfa 337

#### Düzlemden veya odadaki konuma dokunun


Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>3 OLCUM</b> (#17 / #1-05-1) ■ Üretici döngülerinin oluşturulması için tarama sistemi döngüsü	DEF etkin	Sayfa 344
<b>4 OLCUM 3D</b> (#17 / #1-05-1) ■ Herhangi bir pozisyonda ölçüm	DEF etkin	Sayfa 347
<b>444 TARAMA 3D</b> (#17 / #1-05-1) ■ Herhangi bir pozisyonda ölçüm ■ Hedef koordinatlara göre olan sapmayı belirleme	DEF etkin	Sayfa 349

#### Döngü süreçlerini etkileme

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>441 HIZLI TARAMA</b> (#17 / #1-05-1) ■ Çeşitli tarama sistemi parametrelerinin tanımlanması için tarama sistemi döngüsü	DEF etkin	Sayfa 354
<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> (#17 / #1-05-1) ■ Bir ekstrüzyonu tanımlamak için tarama sistemi döngüsü ■ Ekstrüzyon yönü, sayısı ve uzunluğu programlanabilir	DEF etkin	Sayfa 358

## 7.2 Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)

### 7.2.1 Uygulama

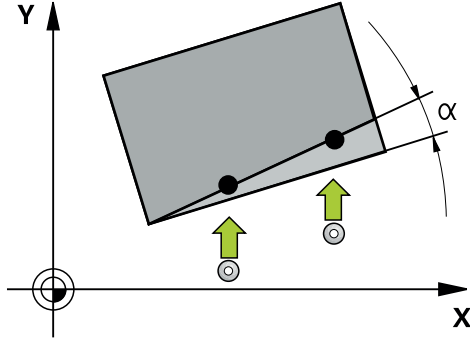

Tarama sistemi döngüleri aşağıdakileri içerir:

- Aktif makine kinematiğinin dikkate alınması
- Yarı otomatik tarama
- Toleransların denetimi
- 3D kalibrasyonunun dikkate alınması
- Devir ve pozisyonun eşzamanlı belirlenmesi

#### Terim açıklamaları

Tanım	Kısa tanım
Nominal pozisyon	Çizimimizdeki pozisyon, ör. delik pozisyonu
Nominal ölçü	Çizimimizdeki ölçü, ör. delik çapı
Gerçek pozisyon	Pozisyonun ölçüm sonucu, ör. delik pozisyonu
Gerçek ölçü	Ölçümün ölçüm sonucu, ör. delik çapı
I-CS	Giriş koordinat sistemi I-CS: <b>Input Coordinate System</b>
W-CS	Malzeme koordinat sistemi W-CS: <b>Workpiece Coordinate System</b>
Nesne	Tarama nesnelere: Daire, pim, düzlem, kenar

## 7.2.2 Değerlendirme

### Q parametrelerinde ölçüm sonuçları

Kumanda, ilgili tarama döngüsünün ölçüm sonuçlarını global olarak etkili Q parametrelerine **Q9xx** kaydeder. Parametreleri NC programınızda tekrar kullanabilirsiniz. Her bir döngü tanımında belirtilen sonuç parametresi tablosuna dikkat edin.

### Referans noktası ve alet ekseni

Kumanda, işleme düzlemindeki referans noktasını ölçüm programınızda tanımladığınız tarama sistemi eksenine bağlı olarak ayarlar.

Etkin tarama sistemi ekseni	Şurada referans noktası ayarlama:
Z	X ve Y
Y	Z ve X
X	Y ve Z

### Uyarılar

- Tutarlı bir işleme düzlemi veya etkin TCPM'ye sahip nesnelere ile tarama yapılıyorsa kaydırmalar, referans noktası tablosunun temel transformasyonuna yazılabilir
- Dönüşler, referans noktası tablosunun temel transformasyonuna temel devir olarak veya malzeme tarafından bakıldığında birinci döner tezgah ekseninin eksen ofseti olarak da yazılabilir

## 7.2.3 Protokol

Elde edilen sonuçlar hem **TCHPRAUTO.html** ögesine, hem de döngü için öngörülen Q parametrelerine kaydedilir.

Ölçülen sapmalar, ölçülen gerçek değerler ile tolerans merkezi farkını gösterir.

Herhangi bir tolerans girilmemişse nominal ölçü referans alınır.

Protokolün başlığında ana programın ölçü birimi görünür.

## 7.2.4 Uyarılar

- Tarama pozisyonları, I-CS dahilinde programlanan nominal pozisyonları referans alır.
- Nominal pozisyonları çiziminizden alın.
- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamanız gerekir.
- Tarama döngüleri 14xx, **SIMPLE** ve **L-TYPE** tarama çubuğu biçimlerini destekler.
- L TYPE ile en iyi doğruluk sonuçlarını elde etmek için tarama ve kalibrasyonun aynı hızda yapılması önerilir. Tarama sırasında etkili olması durumunda besleme geçersiz kılma konumunu dikkate alın.
- Malzeme tarama sistemi yatay veya dikey olarak hassas bir şekilde yön değiştirmezse ölçüm sonuçlarında sapmalar meydana gelebilir.
- Yalnızca dönüşü değil, ölçülen pozisyonu da kullanmak istiyorsanız yüzeye olabildiğinde dik bir şekilde tarama yapmanız gerekir. Açık hatası ne kadar büyükse ve tarama bilyesi yarıçapı ne kadar büyükse pozisyon hatası da o kadar büyük olur. Burada çıkış konumundaki büyük açık sapmaları nedeniyle pozisyonda buna uygun sapmalar oluşabilir.

## 7.2.5 Yarı otomatik mod

Güncel sıfır noktasını referans alan tarama pozisyonları tanınmıyorsa döngü, yarı otomatik modda gerçekleştirilebilir. Burada tarama işleminin gerçekleştirilmesinden önce başlangıç pozisyonunu manuel ön konumlandırma ile belirleyebilirsiniz.

Bunun için gerekli nominal pozisyonun önüne "?" yerleştirebilirsiniz. Bunu **İsim** seçme olanağı üzerinden eylem çubuğunda gerçekleştirebilirsiniz. Nesneye bağlı olarak tarama işleminizin yönünü belirleyen nominal pozisyonları belirlemeniz gerekir, bkz. "Örnekler".



Nesneye bağlı olarak tarama işleminizin yönünü belirleyen nominal pozisyonları belirlemeniz gerekir.

Örnekler:

- **Diğer bilgiler:** "İki delik üzerinde hizalama", Sayfa 112
- **Diğer bilgiler:** "Bir kenar üzerinden hizalama", Sayfa 113
- **Diğer bilgiler:** "Düzlem üzerinden hizalama", Sayfa 114

### Döngü akışı

Aşağıdaki işlemleri yapın:



- ▶ Döngüyü yürütün
- > Kumanda NC programını durdurur.
- > Bir pencere belirir.
- ▶ Eksen yön tuşlarına sahip tarama sistemini istediğiniz tarama noktasına konumlandırın veya
- ▶ Elektrikli el çarkına sahip tarama sistemini istediğiniz noktaya konumlandırın
- ▶ Gerekirse tarama yönünü pencerede değiştirin



- ▶ **NC başlat** tuşunu seçin
- > Kumanda pencereyi kapatır ve ilk tarama işlemini uygular.
- > **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125 = 1** veya **2** ise kumanda, **Durum** çalışma alanının **FN 16** sekmesinde bir mesaj açar. Bu mesaj, geri çekme modunun güvenli yükseklikte gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeker.



- ▶ Tarama sistemini güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ **NC başlat** tuşunu seçin
- > Döngü veya program devam ettirilir. Gerekirse tüm işlemi diğer tarama noktaları için tekrarlamanız gerekir.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Kumanda yarı otomatik mod gerçekleştirilirken programlanan güvenli yüksekliğe geri çekme 1 ve 2 değerlerini yok sayar. Tarama sisteminin bulunduğu pozisyona bağlı olarak çarpışma tehlikesi söz konusudur.

- ▶ Yarı otomatik modda her tarama işlemi sonrasında güvenli yüksekliğe sürün





Programlama ve kullanım bilgileri:

- Nominal pozisyonları çiziminizden alın.
- Yarı otomatik mod yalnızca makine işletim türlerinde gerçekleştirilir, simülasyonda gerçekleştirilmez.
- Her yöne olan bir tarama noktasında nominal pozisyonları tanımlamazsanız kumanda bir hata bildirimi verir.
- Bir yön için herhangi bir nominal pozisyon tanımlamadıysanız, nesne tarandıktan sonra bir gerçek-nominal değer devralma işlemi gerçekleştirilir. Yani ölçülen gerçek pozisyon sonradan nominal pozisyon olarak kabul edilir. Bunun sonucunda bu pozisyon için sapma ve dolayısıyla pozisyon düzeltilmesi olmaz.


### Örnekler

**Önemli:** Çizimlerinizdeki **nominal pozisyonları** belirtin!

Üç örnekte, bu çizimden alınan nominal pozisyonlar kullanılmıştır.

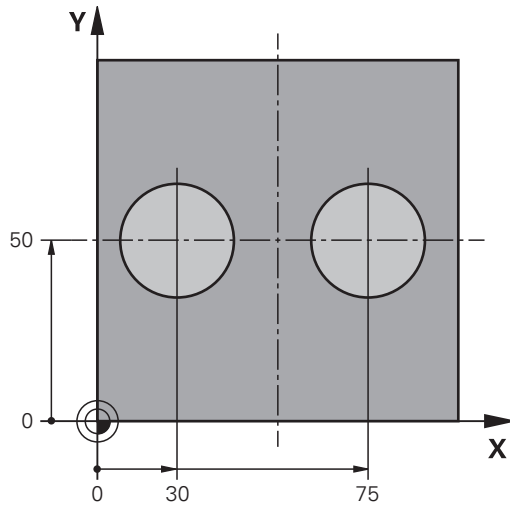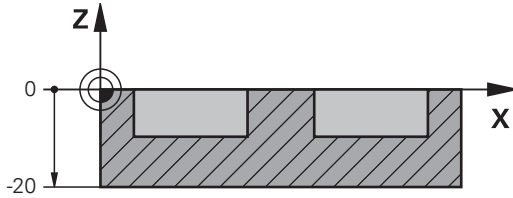

### İki delik üzerinde hizalama

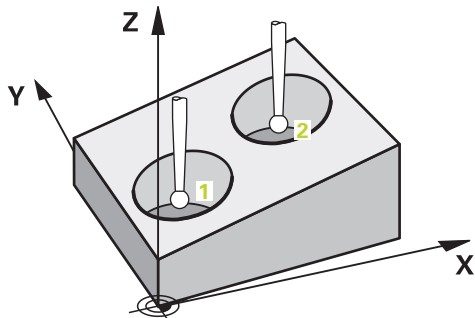




Bu örnekte iki delik hizalarsınız. Taramalar X ekseninde (ana eksen) ve Y ekseninde (yan eksen) gerçekleşir. Bu nedenle bu eksenler için mutlaka çizimdeki nominal pozisyonu tanımlamanız gerekir! Z ekseninin (alet eksen) nominal pozisyonu, bu yönde bir ölçü almadığı için gerekli değildir.

- **QS1100** = Nominal pozisyon 1 ana eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1101** = Nominal pozisyon 1 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1102** = Nominal pozisyon 1 alet eksen bilinmiyor
- **QS1103** = Nominal pozisyon 2 ana eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1104** = Nominal pozisyon 2 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1105** = Nominal pozisyon 2 alet eksen bilinmiyor

11 TCH PROBE 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI ~	
QS1100= "?30"	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
QS1101= "?50"	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
QS1102= "?"	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1116=+10	;ÇAP 1 ~
QS1103= "?75"	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
QS1104= "?50"	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
QS1105= "?"	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q1117=+10	;CAP 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~
Q320=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

#### Bir kenar üzerinden hizalama

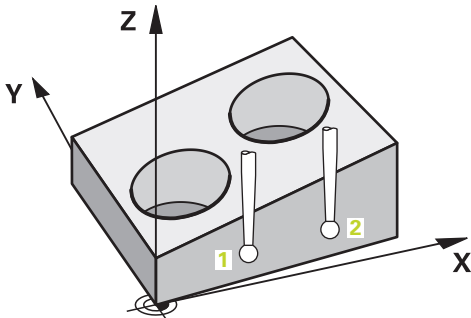


Bu örnekte bir kenar hizalarsınız. Tarama Y ekseninde (yan eksen) gerçekleşir. Bu nedenle bu eksen için mutlaka çizimdeki nominal pozisyonu tanımlamanız gerekir! X ekseninin (ana eksen) ve Z ekseninin (alet eksen) nominal pozisyonları, bu yönde bir ölçü almadığı için gerekli değildir.

- **QS1100** = Nominal pozisyon 1 ana eksen bilinmiyor
- **QS1101** = Nominal pozisyon 1 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1102** = Nominal pozisyon 1 alet eksen bilinmiyor
- **QS1103** = Nominal pozisyon 2 ana eksen bilinmiyor
- **QS1104** = Nominal pozisyon 2 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1105** = Nominal pozisyon 2 alet eksen bilinmiyor

11 TCH PROBE 1410 KENAR TARAMASI ~	
QS1100= "?"	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
QS1101= "?0"	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
QS1102= "?"	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
QS1103= "?"	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
QS1104= "?0"	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
QS1105= "?"	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q372=+2	;TARAMA YONU ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

### Düzlem üzerinden hizalama

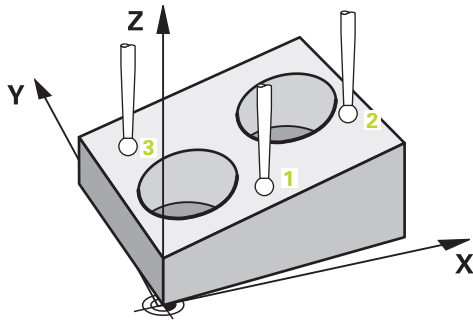

Bu örnekte bir düzlem hizalarsınız. Burada çizimdeki üç nominal pozisyonun tamamını mutlaka tanımlamanız gerekir. Açı hesaplaması için her tarama pozisyonunda üç eksenin tamamının dikkate alınması önemlidir.

- **QS1100** = Nominal pozisyon 1 ana eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1101** = Nominal pozisyon 1 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor

- **QS1102** = Nominal pozisyon 1 alet eksenini mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1103** = Nominal pozisyon 2 ana eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1104** = Nominal pozisyon 2 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1105** = Nominal pozisyon 2 alet eksenini mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1106** = Nominal pozisyon 3 ana eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1107** = Nominal pozisyon 3 yan eksen mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor
- **QS1108** = Nominal pozisyon 3 alet eksenini mevcut ancak malzemenin konumu bilinmiyor

11 TCH PROBE 1420 DÜZLEM TARAMASI ~	
QS1100= "?50"	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
QS1101= "?10"	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
QS1102= "?0"	;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~
QS1103= "?80"	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
QS1104= "?50"	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
QS1105= "?0"	;WZ EKSENİ 2. NOKTA ~
QS1106= "?20"	;ANA EKSEN 3. NOKTA ~
QS1107= "?80"	;YAN EKSEN 3. NOKTA ~
QS1108= "?0"	;WZ EKSENİ 3. NOKTA ~
Q372=-3	;TARAMA YONU ~
Q320=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

## 7.2.6 Toleransların değerlendirilmesi

14xx döngüleri yardımıyla tolerans alanlarını da kontrol edebilirsiniz. Bu sırada bir nesnenin pozisyonu ve büyüklüğü kontrol edilebilir.

Aşağıdaki toleransları tanımlayabilirsiniz:

Tolerans	Örnek
DIN EN ISO 286-2	10H7
DIN ISO 2768-1	10 m
Tolerans spesifikasyonu ile nominal boyutlar	10+0.01-0.015

Nominal ölçümlendirmeleri aşağıdaki tolerans spesifikasyonlarıyla girebilirsiniz:

Kombinasyon	Örnek	İmalat ölçüsü
x+y	10+-0.5	10.0
x-y	10+0.5	10.0
x-y+z	10-0.1+0.5	10.2
x+y-z	10+0.1-0.5	9.8
x+y+z	10+0.1+0.5	10.3
x-y-z	10-0.1-0.5	9.7
x+y	10+0.5	10.25
x-y	10-0.5	9.75

Bir girişi toleransla programlarsanız kumanda tolerans aralığını denetler. Kumanda İyi, Ek Çalışma veya Iskarta durumlarını **Q183** dönüş parametrelerine yazar. Referans noktasında bir düzeltme programlandysa kumanda etkin referans noktasını tarama işleminden sonra gerçekleştirir

Aşağıdaki döngü parametreleri toleranslı girişlere izin verir:

- **Q1100 ANA EKSEN 1. NOKTA**
- **Q1101 YAN EKSEN 1. NOKTA**
- **Q1102 WZ EKSENİ 1. NOKTA**
- **Q1103 ANA EKSEN 2. NOKTA**
- **Q1104 YAN EKSEN 2. NOKTA**
- **Q1105 WZ EKSENİ 2. NOKTA**
- **Q1106 ANA EKSEN 3. NOKTA**
- **Q1107 YAN EKSEN 3. NOKTA**
- **Q1108 WZ EKSENİ 3. NOKTA**
- **Q1116 CAP 1**
- **Q1117 CAP 2**

**Programlamada aşağıdakileri yapın:**

- ▶ Döngü tanımını başlatın
- ▶ Ad seçim olanağını eylem listesinde etkinleştirin
- ▶ Tolerans dahil nominal pozisyonu/ölçüyü programlayın
- ▶ Döngüde ör. **QS1116="+8-2-1"** kaydedilmiştir.



- DIN spesifikasyonlarına göre bir tolerans programlamazsanız veya nominal boyutları tolerans spesifikasyonu ile yanlış programlarsanız örneğin boşluk, kumanda bir hata mesajıyla işlemeyi sonlandırır.
- DIN EN ISO ve DIN ISO toleranslarını girerken üst ve alt mahfazaya dikkat edin. Boşluk giremezsiniz.

### Döngü akışı

Gerçek pozisyon toleransın dışında bulunuyorsa kumanda şu şekilde davranır:

- **Q309=0**: Kumanda kesilmez.
- **Q309=1**: Kumanda, programı ıskarta ve ek çalışma durumunda bir mesajla durdurur.
- **Q309=2**: Kumanda, programı ıskarta durumunda bir mesajla keser.

### Q309 = 1 veya 2 ise aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Bir pencere açılır. Kumanda, nesnenin tüm nominal ve gerçek ölçülerini gösterir.
- NC programını **İPTAL** butonunu kullanarak iptal edin veya
- NC programına **NC başlat** ile devam edin



Tarama sistemi döngülerinin sapmaları tolerans merkezi bakımından **Q98x** ve **Q99x** altında geri bildirdiğini dikkate alın. **Q1120** ve **Q1121** tanımlanmışsa değerler düzeltme için kullanılan değişkenlere karşılık gelir. Otomatik bir değerlendirme etkin değilse kumanda, değerleri tolerans merkezini referans alarak öngörülen Q parametresine kaydeder ve siz bu değerleri işlemeye devam edebilirsiniz.

**Örnek**

- QS1116 = Tolerans bilgisiyle çap 1
- QS1117 = Tolerans bilgisiyle çap 2

11 TCH PROBE 1411İKİ DAİRENİN TARANMASI ~	
Q1100=+30	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+50	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
QS1116="+8-2-1"	;CAP 1 ~
Q1103=+75	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
Q1104=+50	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
QS1105=-5	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
QS1117="+8-2-1"	;CAP 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~
Q320=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=2	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

**7.2.7 Bir gerçek pozisyonun aktarılması**

Gerçek pozisyonu önceden belirleyip tarama sistemi döngüsünde gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz. Nesneye hem nominal pozisyon hem de gerçek pozisyon aktarılır. Döngü, gerekli düzeltmelerin farkından hesaplama yapar ve tolerans denetimini uygular.

**Programlamada aşağıdakileri yapın:**

- ▶ Döngü tanımlayın
- ▶ Ad seçim olanağını eylem listesinde etkinleştirin
- ▶ Nominal pozisyonu gerekirse tolerans denetimiyle programlayın
- ▶ "@" ögesini programlayın
- ▶ Gerçek pozisyonu programlayın
- ▶ Döngüde ör. **QS1100="10+0.02@10.0123"** kaydedilir.



Programlama ve kullanım bilgileri:

- @ ögesini kullanırsanız tarama yapılmaz. Kumanda sadece gerçek ve nominal pozisyonları hesaplar.
- Üç eksenin (ana eksen, yan eksen ve alet eksen) hepsi için gerçek pozisyonları tanımlamalısınız. Yalnızca gerçek pozisyon ile bir eksen tanımlarsanız kumanda bir hata bildirimi verir.
- Gerçek pozisyonlar **Q1900-Q1999** ile de tanımlanabilir.

### Örnek

Bu olanakla ör.:

- Farklı nesnelere göre örnekler belirleyebilirsiniz
- Dişli çarkı, dişli çark merkezi ve bir diş pozisyonu üzerinden hizalayabilirsiniz


Nominal pozisyonlar burada tolerans denetimi ve gerçek pozisyon ile birlikte tanımlanır.

5 TCH PROBE 1410 KENAR TARAMASI ~	
QS1100="10+0.02@10.0123"	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
QS1101="50@50.0321"	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
QS1102="-10-0.2+0.2@Q1900"	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
QS1103="30+0.02@30.0134"	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
QS1104="50@50.534"	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
QS1105="-10-0.02@Q1901"	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q372=+2	;TARAMA YONU ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

## 7.3 Malzeme eğimini belirleyin (#17 / #1-05-1)

### 7.3.1 Tarama sistemi döngülerinin temel ilkeleri 400 ila 405

#### Malzeme dengesizliğini belirlemek için tarama sistemi döngüsü

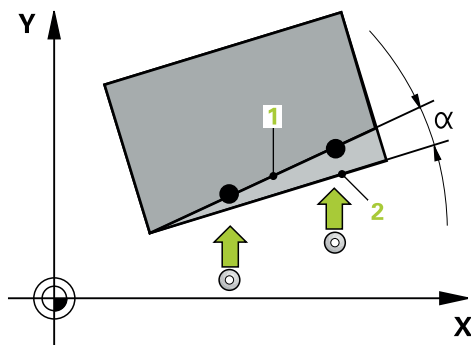

Döngü 400, 401 ve 402 için **Q307 Temel dönüş ön ayarı** parametresini kullanarak, ölçüm sonucunun bilinen bir  $\alpha$  açısı (resmi inceleyin) kadar düzeltilip düzeltilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz bir düzlemin **1** malzemeye ait olan temel dönüşünü ölçebilirsiniz ve  $0^\circ$  yönündeki **2** referansı oluşturabilirsiniz.



Bu döngüler 3D-Rot ile çalışmaz! Bu durumda **14xx. Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109 döngülerini kullanın.

### 7.3.2 Döngü 400 TEMEL DONME (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G400

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **400**, bir doğru üzerinde bulunması gereken iki noktanın ölçülmesiyle bir malzeme dengesizliğini belirler. Kumanda, temel dönüş fonksiyonu ile ölçülen değeri dengeler.




HEIDENHAIN, **400 TEMEL DONME** döngüsü yerine aşağıdaki daha güçlü döngüleri önerir:

- **1410 KENAR TARAMASI**
- **1412 EGİM KENARINI TARAMA**

#### İlgili konular

- Döngü **1410 KENAR TARAMASI**  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1410 KENAR TARAMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 145
- Döngü **1412 EGİM KENARINI TARAMA**  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1412 EGİM KENARINI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 161

#### Döngü akışı

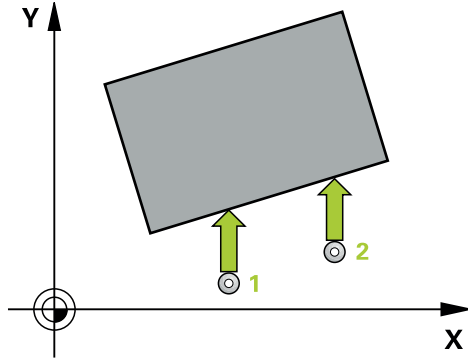

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Bunun ardından tarama sistemi sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve belirlenen temel dönüşü uygular



## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Numerik kontrol, etkin bir temel devri döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

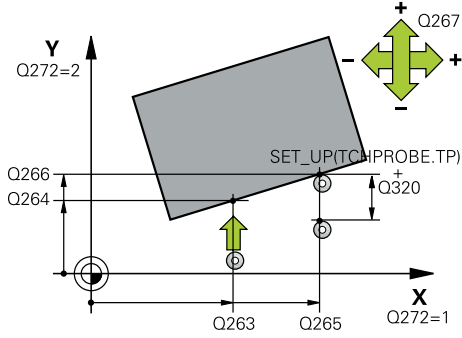

### Parametre

#### Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q265 2. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q266 2. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q272 Aks ölçümü (1=1.aks/2=2.Aks)?

Ölçüm yapılması gereken işleme düzlemi eksen:

1: Ana eksen = Ölçüm eksen

2: Yan eksen = Ölçüm eksen

Giriş: **1, 2**

#### Q267 Gidiş yönü 1 (+1=+ / -1=-)?

Tarama sisteminin malzemeye hareket yönü:

-1: Negatif hareket yönü

+1: Pozitif hareket yönü

Giriş: **-1, +1**

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olamayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

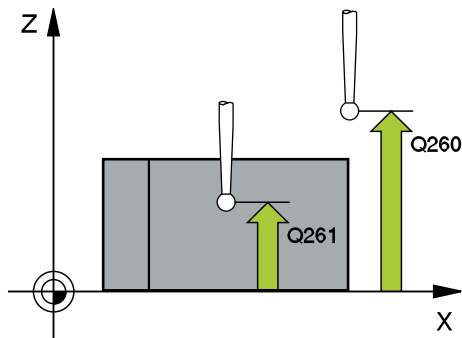

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b> Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket <b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q307 Dönme açısı ön ayarı</b> Eğer ölçülecek eğik konum ana eksenini değil de istediğiniz bir doğruyu baz alıyorsa referans doğrusunun açısını girin. Kumanda, temel dönüş için ölçülen değer ile referans doğrularının açıları arasındaki farkı belirler. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-360.000...+360.000</b></p>
	<p><b>Q305 Tabloda önceden ayarlanan no?</b> Referans noktası tablosunda kumandanın belirlenen temel dönüşü kaydedeceği numarayı girin. <b>Q305=0</b> olarak girildiğinde kumanda, belirlenen temel dönüşü manuel işletim türündeki ROT menüsüne kaydeder. Giriş: <b>0...99999</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 400 TEMEL DONME ~	
Q263=+10	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+3.5	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q265=+25	;2. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q266=+2	;2. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q272=+2	;EKSEN OLCUMU ~
Q267=+1	;GIDIS YONU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q307=+0	;DONME ACISI ON AYARI ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO.

### 7.3.3 Döngü 401 KIRMIZI 2 DELMESİ (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G401

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **401** iki deliğin merkez noktalarını algılar. Ardından kumanda çalışma düzlemi ana eksenine ile delik merkez noktaları bağlantı doğrularının arasındaki açıyı hesaplar. Kumanda, temel dönüş fonksiyonu ile hesaplanan değeri dengeler. Alternatif olarak, belirlenen dengesizliği yuvarlak tezgahı döndürerek dengeleyebilirsiniz.


**i** HEIDENHAIN, **401 KIRMIZI 2 DELMESİ** döngüsü yerine daha verimli **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 152

#### Döngü akışı

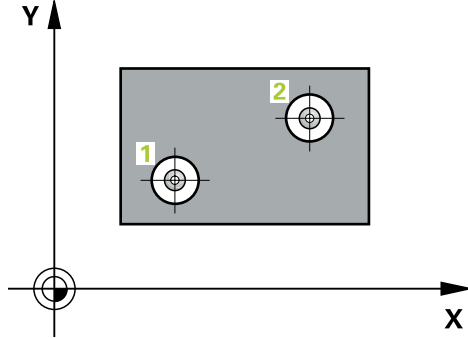

- 1 Kumanda, tarama sistemini konumlandırma mantığıyla ilk deliğin **1** girilen orta noktasına konumlandırır  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine gider ve ilk delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri gider ve ikinci deliğin **2** girilen merkez noktasına konumlandırır
- 4 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve ikinci delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 5 Kumanda, son olarak tarama sistemini güvenli yüksekliğe getirir ve belirlenen temel dönüşü uygular

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Numerik kontrol, etkin bir temel devri döngü başlangıcında sıfırlar.
- Dengesizliği bir yuvarlak tezgah dönüşü ile dengelemek isterseniz kumanda aşağıdaki dönüş eksenlerini otomatik olarak kullanır:
  - Z alet ekseninde C
  - Y alet ekseninde B
  - X alet ekseninde A

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardımcı resmi

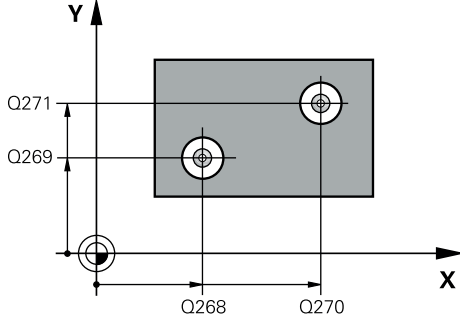

### Parametre

#### Q268 1. Delme: Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

#### Q269 1. Delme: Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q270 2. Delme: Orta 1. eksen?


İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q271 2. Delme: Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

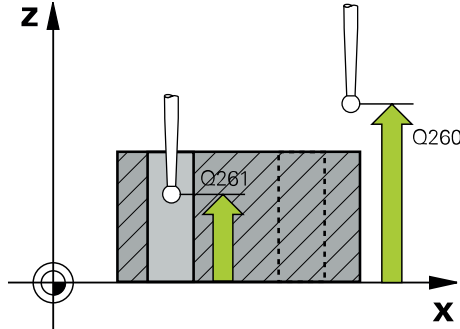

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q307 Dönme açısı ön ayarı

Eğer ölçülecek eğik konum ana eksenine değil de istediğiniz bir doğruyu baz alıyorsa referans doğrusunun açısını girin. Kumanda, temel dönüş için ölçülen değer ile referans doğrularının açıları arasındaki farkı belirler. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

**Yardım resmi****Parametre****Q305 Tablodaki numara?**

Referans noktası tablosundaki bir satırın numarasını girin. Bu satırda kumanda ilgili girişi ele alıyor:

**Q305 = 0:** Döner eksen, referans noktası tablosunun 0 satırında sıfırlanır. Bu şekilde **OFFSET** sütununa bir giriş yapılır. (Örnek: Z alet ekseninde **C\_OFFS** girişi yapılır). Ek olarak o anda etkin olan referans noktasının diğer tüm değerleri (X, Y, Z vs.) referans noktası tablosu 0 satırına devralınır. Ayrıca 0 satırından referans noktası etkinleştirilir.

**Q305 > 0:** Döner eksen, referans noktası tablosunun burada belirtilen satırında sıfırlanır. Bu şekilde referans noktası tablosunun ilgili **OFFSET** sütununa bir giriş yapılır. (Örnek: Z alet ekseninde **C\_OFFS** girişi yapılır).

**Q305 aşağıdaki parametrelere bağlıdır:**

- **Q337 = 0** ve eşzamanlı **Q402 = 0:** **Q305** ile verilen satırda bir temel dönüş konulur. (Örnek: Z alet ekseninde **SPC** sütununda temel dönüşün bir girişi gerçekleşir)
- **Q337 = 0** ve eşzamanlı **Q402 = 1:** Parametre **Q305** etkili değil
- **Q337 = 1:** Parametre **Q305** yukarıda açıklandığı gibi etki eder

Giriş: **0...99999**

**Q402 Temel dönme/ayar (0/1)**

Kumandanın ayarlanan eğik konumu temel dönüş olarak mı ayarlayacağını yoksa yuvarlak tezgah dönüşüne göre mi hizalayacağını belirleme:

**0:** Temel dönüşü ayarla: Burada kumanda temel dönüşü kaydeder (Örnek: Z alet ekseninde kumanda **SPC** sütununu kullanır)

**1:** Yuvarlak tezgah dönüşünü uygulama: Referans noktası tablosunun ilgili **offset** sütununa bir giriş yapılır (Örnek: Z alet ekseninde kumanda **C\_Offs**) sütununu kullanır, ilaveten ilgili eksen döner

Giriş: **0, 1**

**Q337 Sıfırlandıktan sonra ayarlama?**

Hizalama işleminden sonra kumandanın, ilgili döner eksen konum göstergesini 0 olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirlenmesi:

**0:** Hizalama sonrasında konum göstergesi 0 olarak ayarlanmaz

**1:** Öncesinde **Q402=1** tanımladıysanız, hizalama sonrasında konum göstergesi 0 olarak ayarlanır

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 401 KIRMIZI 2 DELMESİ ~	
Q268=-37	;1. ORTA 1. EKSEN ~
Q269=+12	;1. ORTA 2. EKSEN ~
Q270=+75	;2. ORTA 1. EKSEN ~
Q271=+20	;2. ORTA 2. EKSEN ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q307=+0	;DONME ACISI ON AYARI ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO. ~
Q402=+0	;KARSILIK ~
Q337=+0	;SIFIRLAMA



### 7.3.4 Döngü 402 KIRMIZI 2 TIPA (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması  
G402

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **402** iki pimin merkez noktalarını algılar. Ardından kumanda çalışma düzlemi ana eksenine ile tıpa merkez noktaları bağlantı doğrularının arasındaki açıyı hesaplar. Kumanda, temel dönüş fonksiyonu ile hesaplanan değeri dengeler. Alternatif olarak, belirlenen dengesizliği yuvarlak tezgahı döndürerek dengeleyebilirsiniz.


**i** HEIDENHAIN, **402 KIRMIZI 2 TIPA** döngüsü yerine daha verimli **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 152

#### Döngü akışı

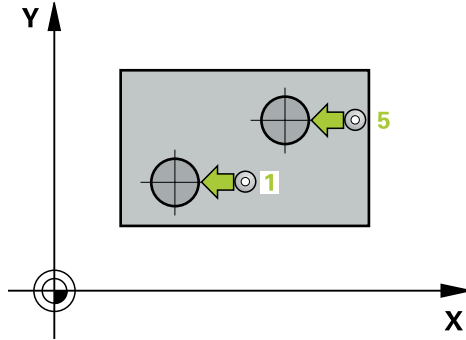

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen **ölçüm yüksekliğine 1** gider ve birinci pim merkez noktasını dört tarama ile belirler. 90° olarak kaydırılan tarama noktalarının arasından tarama sistemi, bir yay üzerinde hareket eder.
- 3 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri gider ve ikinci pimin tarama noktasına **5** konumlanır.
- 4 Kumanda, tarama sistemini girilen **ölçüm yüksekliğine 2** hareket ettirir ve ikinci pim merkez noktasını dört tarama ile belirler.
- 5 Kumanda, son olarak tarama sistemini güvenli yüksekliğe getirir ve belirlenen temel dönüşü uygular.

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın



- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Numerik kontrol, etkin bir temel devri döngü başlangıcında sıfırlar.
- Dengesizliği bir yuvarlak tezgah dönüşü ile dengelemek isterseniz kumanda aşağıdaki dönüş eksenlerini otomatik olarak kullanır:
  - Z alet ekseninde C
  - Y alet ekseninde B
  - X alet ekseninde A

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

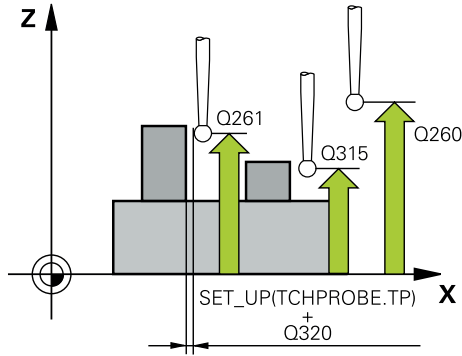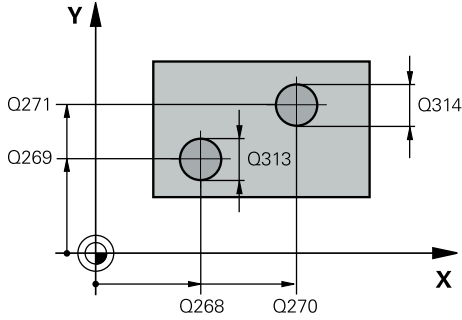

### Parametre

#### Q268 1. Tıpa: Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki ilk pimin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q269 1. Tıpa: Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki ilk pimin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q313 Tıpa 1 çapı?

1. Pimin yaklaşık çapı. Değeri tercihen daha büyük girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q261 TS ekseninde tıpa 1 ölçüm yüks.?

Üzerinde pim 1 ölçümü yapılacak tarama sistemi eksenindeki bilye merkezi (=temas noktası) koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q270 2. Tıpa: Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci pimin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q271 2. Tıpa: Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci pimin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q314 Tıpa 2 çapı?

2. Pimin yaklaşık çapı. Değeri tercihen daha büyük girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q315 TS ekseninde tıpa 2 ölçüm yüks.?

Üzerinde pim 2 ölçümü yapılacak tarama sistemi eksenindeki bilye merkezi (=temas noktası) koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b> Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket <b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q307 Dönme açısı ön ayarı</b> Eğer ölçülecek eğik konum ana eksenini değil de istediğiniz bir doğruyu baz alıyorsa referans doğrusunun açısını girin. Kumanda, temel dönüş için ölçülen değer ile referans doğrularının açıları arasındaki farkı belirler. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-360.000...+360.000</b></p>
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b> Referans noktası tablosundaki bir satırın numarasını girin. Bu satırda kumanda ilgili girişi ele alıyor: <b>Q305 = 0:</b> Döner eksenini, referans noktası tablosunun 0 satırında sıfırlanır. Bu şekilde <b>OFFSET</b> sütununa bir giriş yapılır. (Örnek: Z alet ekseninde <b>C_OFFS</b> girişi yapılır). Ek olarak o anda etkin olan referans noktasının diğer tüm değerleri (X, Y, Z vs.) referans noktası tablosu 0 satırına devralınır. Ayrıca 0 satırından referans noktası etkinleştirilir. <b>Q305 &gt; 0:</b> Döner eksenini, referans noktası tablosunun burada belirtilen satırında sıfırlanır. Bu şekilde referans noktası tablosunun ilgili <b>OFFSET</b> sütununa bir giriş yapılır. (Örnek: Z alet ekseninde <b>C_OFFS</b> girişi yapılır). <b>Q305 aşağıdaki parametrelere bağlıdır:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Q337 = 0</b> ve eşzamanlı <b>Q402 = 0:</b> <b>Q305</b> ile verilen satırda bir temel dönüş konulur. (Örnek: Z alet ekseninde <b>SPC</b> sütununda temel dönüşün bir girişi gerçekleşir)</li> <li>■ <b>Q337 = 0</b> ve eşzamanlı <b>Q402 = 1:</b> Parametre <b>Q305</b> etkili değil</li> <li>■ <b>Q337 = 1:</b> Parametre <b>Q305</b> yukarıda açıklandığı gibi etki eder</li> </ul> Giriş: <b>0...99999</b></p>

**Yardım resmi****Parametre****Q402 Temel dönme/ayar (0/1)**

Kumandanın ayarlanan eğik konumu temel dönüş olarak mı ayarlayacağını yoksa yuvarlak tezgah dönüşüne göre mi hizalayacağını belirleme:

**0:** Temel dönüşü ayarla: Burada kumanda temel dönüşü kaydeder (Örnek: Z alet ekseninde kumanda **SPC** sütununu kullanır)

**1:** Yuvarlak tezgah dönüşünü uygulama: Referans noktası tablosunun ilgili **offset** sütununa bir giriş yapılır (Örnek: Z alet ekseninde kumanda **C\_Offs**) sütununu kullanır, ilaveten ilgili eksen döner

Giriş: **0, 1**

**Q337 Sıfırlandıktan sonra ayarlama?**

Hizalama işleminden sonra kumandanın, ilgili döner eksen konum göstergesini 0 olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirlenmesi:

**0:** Hizalama sonrasında konum göstergesi 0 olarak ayarlanmaz

**1:** Öncesinde **Q402=1** tanımladıysanız, hizalama sonrasında konum göstergesi 0 olarak ayarlanır

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 402 KIRMIZI 2 TIPA ~	
Q268=-37	;1. ORTA 1. EKSEN ~
Q269=+12	;1. ORTA 2. EKSEN ~
Q313=+60	;TIPA 1 CAPI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI 1 ~
Q270=+75	;2. ORTA 1. EKSEN ~
Q271=+20	;2. ORTA 2. EKSEN ~
Q314=+60	;TIPA 2 CAPI ~
Q315=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI 2 ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q307=+0	;DONME ACISI ON AYARI ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO. ~
Q402=+0	;KARSILIK ~
Q337=+0	;SIFIRLAMA

### 7.3.5 Döngü 403 ile temel dönüş DONME EKSENIND. KIR. (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G403

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **403**, bir doğru üzerinde bulunması gereken iki noktanın ölçülmesiyle bir malzeme dengesizliğini belirler. Kumanda belirlenen malzeme dengesizliğini A, B ve C ekseninin dönmesi ile dengeler. Malzeme, istenildiği gibi yuvarlak tezgah üzerinde gerili olabilir.




HEIDENHAIN, **403 DONME EKSENIND. KIR.** döngüsü yerine aşağıdaki daha güçlü döngüleri önerir:

- **1410 KENAR TARAMASI**
- **1412 EGIM KENARINI TARAMA**

#### İlgili konular

- Döngü **1410 KENAR TARAMASI**  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1410 KENAR TARAMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 145
- Döngü **1412 EGIM KENARINI TARAMA**  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1412 EGIM KENARINI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 161

#### Döngü akışı

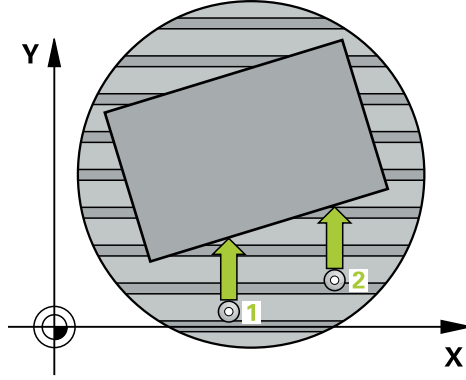

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Bunun ardından tarama sistemi sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe geri getirir ve döngüde tanımlanan dönüş eksenini belirtilen değer kadar döndürür. İsterseniz kumandanın belirtilen dönme açısını referans noktası tablosunda veya sıfır noktası tablosunda 0 olarak ayarlamasını isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Numerik kontrol döner eksenini otomatik olarak konumlandırıyorrsa çarpışma meydana gelebilir.

- ▶ Bir tezgah vb. üzerine kurulumu yapılmış elemanlarla alet arasındaki olası çarpışmalara dikkat edin
- ▶ Güvenli yüksekliği, çarpışma oluşmayacak şekilde seçin

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**Q312** Dengeleme hareketi için eksen? parametresinde 0 değerini girerseniz döngü, hizalanacak dönüş eksenini otomatik olarak tespit eder (önerilen ayar). Bu sırada tarama noktalarının sırasına bağlı olarak bir açı belirlenir. Belirlenen açı, birinci tarama noktasından ikincisine doğru gösterir. **Q312** parametresinde A, B veya C eksenini dengeleme eksenini olarak seçerseniz döngü, tarama noktalarının sırasından bağımsız olarak açığı tespit eder. Hesaplanan açı, -90 ile +90° aralığında bulunur. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Kurulumdan sonra döner eksenin konumunu kontrol edin

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.





**Yardım resmi****Parametre****Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?**

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

**Q312 Dengeleme hareketi için eksen?**

Kumandanın, ölçülen eğik konumu hangi döner eksenle dengeleyeceğini belirleme:

**0:** Otomatik mod – Kumanda, hizalanacak döner eksenini etkin kinematik ile algılar. Otomatik modda, ilk masa döner eksenini (malzemeden hareketle) dengeleme eksenini olarak kullanılır. Önerilen ayar!

**4:** Eğik konumu A döner eksenine dengeleme

**5:** Eğik konumu B döner eksenine dengeleme

**6:** Eğik konumu C döner eksenine dengeleme

Giriş: **0, 4, 5, 6**

**Q337 Sıfırlandıktan sonra ayarlama?**

Hizalama işleminden sonra kumandanın, hizalanan döner eksen açısını Preset tablosunda ya da sıfır noktası tablosunda 0 olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirleyin.

**0:** Hizalama işleminden sonra tabloda döner eksen açısını 0 olarak ayarlamayın

**1:** Hizalama işleminden sonra tabloda döner eksen açısını 0 olarak ayarlayın

Giriş: **0, 1**

**Q305 Tablodaki numara?**

Referans noktası tablosunda kumandanın temel dönüşü gireceği numarayı girin.

**Q305 = 0:** Döner eksen, referans noktası tablosunun 0 numarasına sıfırlanır. **OFFSET** sütununa bir giriş yapılır. Ek olarak o anda referans noktasının diğer tüm etkin değerleri (X, Y, Z, vs.) referans noktası tablosu 0 satırına alınır. Ayrıca 0 satırından referans noktası etkinleştirilir.

**Q305 > 0:** Kumandanın döner eksenini sıfırlayacağı referans noktası tablosu satırını girin. Referans noktası tablosunun **OFFSET** sütununa bir giriş yapılır.

**Q305 aşağıdaki parametrelere bağlıdır:**

- **Q337 = 0:** Parametre **Q305** etkili değil
- **Q337 = 1:** Parametre **Q305** yukarıda açıklandığı gibi etki eder
- **Q312 = 0:** Parametre **Q305** yukarıda açıklandığı gibi etki eder
- **Q312 > 0:** **Q305** içindeki giriş dikkate alınmaz. Referans noktası tablosunun döngü çağırma etkin olan satırında **OFFSET** sütununa bir giriş yapılır

Giriş: **0...99999**

**Yardım resmi****Parametre****Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?**

Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:

**0:** Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna sıfır noktası kaydırması olarak yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir

**1:** Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.

Giriş: **0, 1**

**Q380 Ana eksen referans açısı?**

Kumandanın taranan doğruyu hizalayacağı açı. Döner eksen = otomatik mod veya C seçilmişse etkilidir (**Q312** = 0 veya 6).

Giriş: **0...360**

**Örnek**

11 TCH PROBE 403 DONME EKSENIND. KIR. ~	
Q263=+0	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+0	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q265=+20	;2. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q266=+30	;2. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q267=-1	;GIDIS YONU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q312=+0	;DENGELEME EKSENI ~
Q337=+0	;SIFIRLAMA ~
Q305=+1	;TABLODAKI NO. ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q380=+90	;REFERANS ACISI

**7.3.6 Döngü 404 TEMEL DONME AYARI (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması**

G404

**Uygulama**

Tarama sistemi döngüsü **404** ile program akışı sırasında istediğiniz temel dönüşü otomatik olarak ayarlayabilir veya referans noktası tablosuna kaydedebilirsiniz.

Etkin durumdaki bir temel dönüşü sıfırlamak istediğinizde de yine Döngü **404** kullanabilirsiniz.

## Uyarılar

**BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.

## Döngü parametresi

## Yardım resmi

## Parametre

**Q307 Dönme açısı ön ayarı**

Temel dönüşün ayarlanacağı açı değeri.

Giriş: **-360.000...+360.000**

**Q305 Tabloda önceden ayarlanan no?:**

Referans noktası tablosunda kumandanın belirlenen temel dönüşü kaydedeceği numarayı girin. **Q305=0** veya **Q305=-1** olarak girildiğinde kumanda, belirlenen temel dönüşü ayrıca **Manuel İşletim** işletim türündeki temel dönüş menüsüne (**Tarama Kırmızı**) kaydeder.

**-1:** Etkin referans noktasının üzerine yazdırın ve etkinleştirin  
**0:** Etkin referans noktasını 0 referans noktası satırına kopyalayın, temel dönüşü 0 referans noktası satırına yazın ve 0 referans noktasıyla etkinleştirin

**>1:** Temel dönüşü verilen referans noktasına kaydedin. Referans noktası etkinleştirilmez

Giriş: **-1...99999**

## Örnek

11 TCH PROBE 404 TEMEL DONME AYARI ~

Q307=+0

;DONME ACISI ON AYARI ~

Q305=-1


;TABLODAKI NO.

### 7.3.7 Döngü 405 C EKSENİNDEKİ KIRM. (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G405

Uygulama

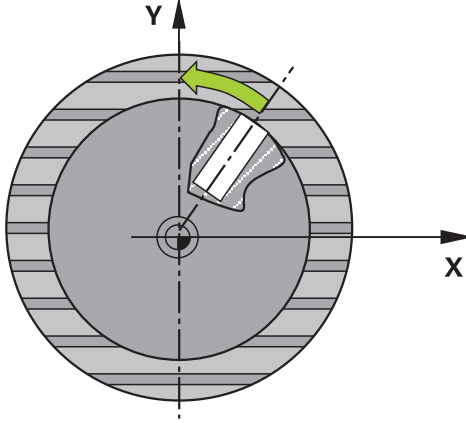

Tarama sistemi döngüsü **405** ile şunları belirleyebilirsiniz,

- etkin koordinat sisteminin pozitif Y eksenini ve bir deliğin merkez hattı arasındaki açı ofsetini
- bir delik merkez noktasının nominal pozisyonu ile gerçek pozisyonu arasındaki açı ofsetini

Kumanda, belirlenen açı ofsetini C eksenini döndürerek dengeler. Malzeme, yuvarlak tezgahta herhangi bir şekilde gerilmelidir ancak deliğin Y koordinatı pozitif olmalıdır. Ölçüm stratejisi nedeniyle dengesizliğin yakl. %1'i kadar bir eşitsizlik oluşabileceği için deliğin açı ofsetini tarama sistemi eksenini Y (deliğin yatay konumu) ile ölçerseniz döngüyü birden fazla defa uygulamanız gerekebilir.




HEIDENHAIN, **405 C EKSENİNDEKİ KIRM.** döngüsü yerine daha verimli **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 152

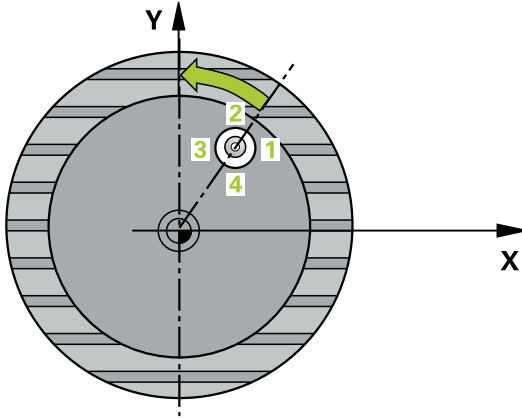**Döngü akışı**

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan başlangıç açısına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler.
- 3 Daha sonra tarama sistemi ya ölçüm yüksekliğine ya da Güvenli Yüksekliğe, sonraki tarama noktasına **2** gider ve burada ikinci tarama işlemini uygular.
- 4 Kumanda tarama sistemini tarama noktasına **3** ve daha sonra tarama noktasına **4** konumlandırır ve orada üçüncü veya dördüncü tarama işlemini uygular ve tarama sistemini belirlenen delik ortasına konumlandırır.
- 5 Son olarak kumandanın tarama sistemini güvenli yüksekliğe geri getirir ve malzemeyi yuvarlak tezgahı çevirerek düzenler. Kumanda bu sırada yuvarlak tezgahı, delik merkez noktası dengeleme işleminden sonra (aynı zamanda dikey ve yatay tarama sistemi ekseninde) pozitif Y eksen yönünde veya delik merkez noktasının nominal pozisyonunda olacak şekilde döndürür. Ölçülen açı ofseti ek olarak **Q150** parametresinde kullanıma sunulur.

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Cep ölçüleri ve güvenlik mesafesi, tarama noktaları yakınındaki bir ön konumlandırma işlemine izin vermiyorsa kumanda, tarama işlemine her zaman cep merkezinden başlar. Tarama sistemi, dört ölçüm noktası arasında güvenli yüksekliğe hareket etmez. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Cep/delik dahilinde hiçbir malzeme olmamalıdır
- ▶ Tarama sistemi ile malzeme arasındaki çarpışmayı önlemek için cep nominal çapını (delik) çok **küçük** olarak girin.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için notlar

- Açı adımını ne kadar küçük programlarsanız kumanda, daire merkez noktasını o kadar hatalı hesaplar. En küçük giriş değeri: 5°.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

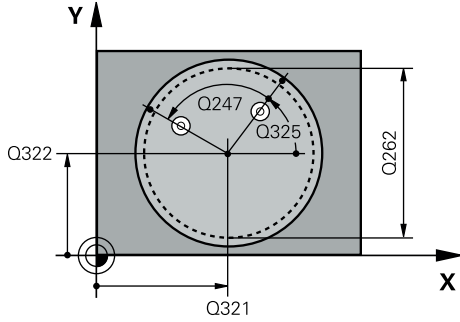

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki deliğin merkezi. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki deliğin merkezi. **Q322** = 0 olarak programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını pozitif Y eksenine hizalar, **Q322** eşit değildir 0 olarak programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını nominal pozisyona (deliğin merkezinden elde edilen açı) hizalar. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Dairesel cebin (delik) yaklaşık çapı. Değeri tercihen daha küçük girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q325 Başlangıç açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q247 Açı adımı?

İki ölçüm noktası arasındaki açı, açı adımının ön işareti, tarama sisteminin sonraki ölçüm noktasına hareket ettiği dönme yönünü belirler (- = saat yönü). Yayları ölçmek isterseniz bir açı adımını küçüktür 90° olarak programlayın. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-120...+120**

#### Q261 Tarama sis. eksenini. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

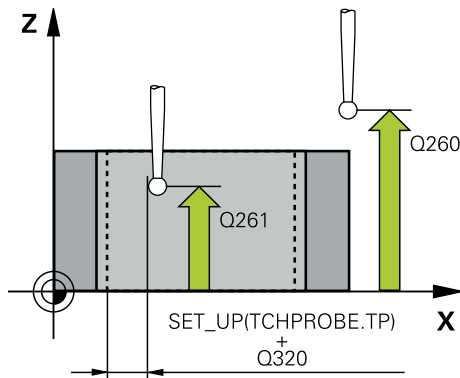

**Yardım resmi****Parametre****Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?**

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

**Q337 Sıfırlandıktan sonra ayarlama?**

**0:** C ekseninin göstergesini 0 yapın ve sıfır noktası tablosunun etkin satırının **C\_Offset** değerini tanımlayın

**>0:** Ölçülen açı ofsetini sıfır noktası tablosuna yazın. Satır numarası = **Q337** değeri. Sıfır noktası tablosuna daha önceden bir C kayması girilmişse kumanda, ölçülen açı ofsetini doğru ön işaretlerle ekler

Giriş: **0...2999**

**Örnek**

11 TCH PROBE 405 C EKSENİNDEKİ KIRM. ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+10	;NOMINAL CAP ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+90	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q337=+0	;SIFIRLAMA



### 7.3.8 Döngü 1410 KENAR TARAMASI (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G1410

#### Uygulama

**1410** tarama sistemi döngüsü ile bir kenardaki iki pozisyon yardımıyla bir malzeme eğik konumu belirlersiniz. Döngü, ölçülen açı ve nominal açının farkından dönüşü hesaplar.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

Döngü ayrıca şunlara imkan sağlar:

- Tarama noktalarının koordinatları bilinmiyorsa döngüyü yarı otomatik modda gerçekleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yarı otomatik mod", Sayfa 111


- Döngü için istenirse toleranslar bakımından denetim yapabilir. Bu sırada bir nesnenin pozisyonunu ve büyüklüğünü denetleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Toleransların değerlendirilmesi", Sayfa 116

- Kesin pozisyonu önceden belirlediyseniz bu pozisyonu döngü için gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Bir gerçek pozisyonun aktarılması", Sayfa 118

#### Döngü akışı

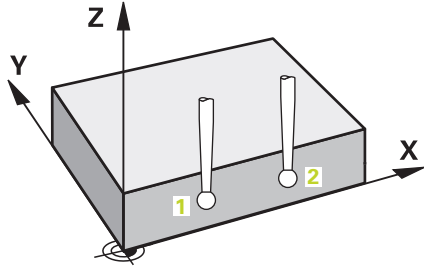

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama sistemi tablosundan **F** tarama beslemesiyle uygular.
- 3 Kumanda tarama sistemini güvenlik mesafesi kadar tarama yönünün tersine hareket ettirir.
- 4 **GUVENLİ YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 5 Sonra tarama sistemi sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular.
- 6 Son olarak kumanda tarama sistemini güvenli yüksekliğe (**Q1125**'e bağlı olarak) geri konumlandırır ve belirtilen değerleri aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen pozisyon
Q953 ila Q955	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ikinci ölçülen pozisyon
Q964	Ölçülen temel dönüş
Q965	Ölçülen tezgah dönüşü
Q980 ila Q982	Birinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q983 ila Q985	İkinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q994	Temel dönüşün ölçülen açısal sapması
Q995	Tezgah dönüşünün ölçülen açısal sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: İlk tarama noktasından başlayarak maksimum sapma
Q971	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: İkinci tarama noktasından başlayarak maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Nesnelerin veya tarama noktalarının arasında güvenli yüksekliğe gitmezseniz çarpışma tehlikesi meydana gelir.

- ▶ Her nesne veya tarama noktası arasında güvenli yüksekliğe gidin. **Q1125 GUVENLI YUKSKL. MODU** ögesini -1'e eşit olmayacak şekilde programlayın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

#### Döner eksenleriyle bağlantılı olarak uyarı:

- Döndürülmüş bir işleme düzleminde temel dönüşü belirlerken aşağıdakileri dikkate alın:
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşüyorsa işleme düzlemi tutarlıdır. Kumanda temel dönüşü **I-CS** giriş koordinat sisteminde hesaplar.
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşmüyorsa işleme düzlemi tutarsızdır. Kumanda, temel dönüşü alet eksenine bağlı olarak **W-CS** malzeme koordinat sisteminde hesaplar.
- İsteğe bağlı **chkTiltingAxes** (no. 204601) makine parametresiyle makine üreticisi, kumandanın döndürme durumunun uyumunu kontrol edip etmemesini tanımlar. Bir kontrol tanımlanmamışsa kumanda temel olarak tutarlı bir işleme düzleminin olduğunu varsayar. Bu durumda temel dönüş hesaplaması **I-CS** içinde gerçekleştirilir.

**Döner tezgah eksenlerinin hizalanması:**


- Kumanda döner tezgahı yalnızca ölçülen rotasyon bir döner tezgah eksenleriyle düzeltilebiliyorsa hizalayabilir. Bu eksen, malzemedeki hareketle ilk döner tezgah eksenini olmalıdır.
- Döner tezgah eksenlerinin hizalanması için (**Q1126** eşit değildir 0), dönüşü devralmanız gerekir (**Q1121** eşit değildir 0). Aksi takdirde kumanda bir hata mesajı gösterir.
- Döner masa eksenleriyle hizalama yalnızca önceden temel bir dönme ayarlanmazsanız gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme", Sayfa 186

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama", Sayfa 188

## Döngü parametresi

## Yardım resmi

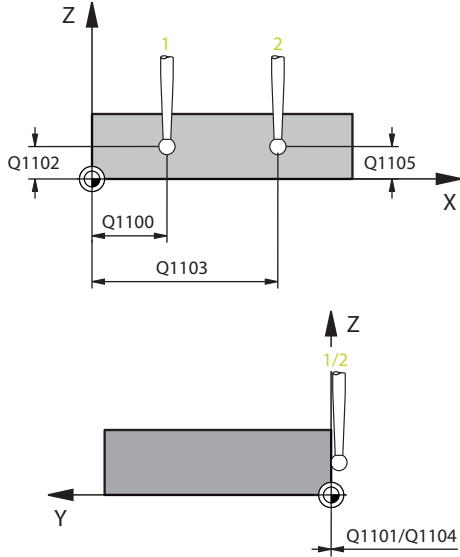

## Parametre

**Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin ana eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif olarak ?, -, + veya @

- ? : Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- -, + : Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- @ : Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

**Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin yan eksenindeki ilk tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?**

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q1103 Ana eksen 2. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin ana eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q1104 Yan eksen 2. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin yan eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q1105 2. Alet eksen nominal pozisyon?**


İşleme düzleminin alet eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**


**Q372 Tarama yönü (-3...+3)?**

Taramanın yapılacağı yöndeki eksen. Kumandanın pozitif veya negatif yönde hareket edip etmediğini tanımlamak için işareti kullanırsınız.

Giriş: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

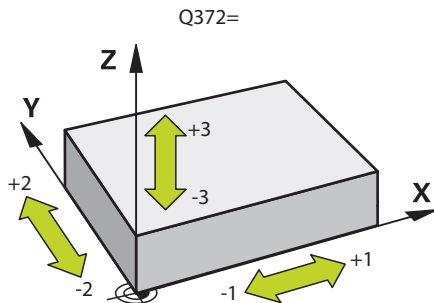

## Yardım resmi

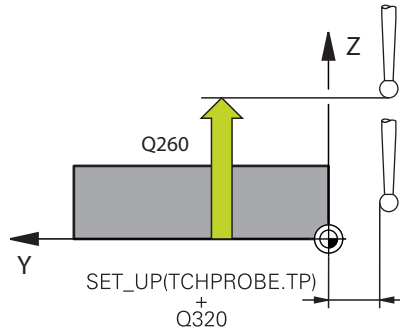

## Parametre

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**1:** Her nesneden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Yardım resmi****Parametre****Q1126 Döner eksenleri hizala?**

Etkin işlem için döner eksenleri konumlandırın:

**0:** Güncel döner eksen pozisyonunu koruyun.

**1:** Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (**MOVE**). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.

**2:** Alet ucunu arkadan sürmeden döner eksen otomatik konumlandır (**TURN**).

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**2:** 2. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 2. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**3:** Ortalaman tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını ortalanan tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

Giriş: **0, 1, 2, 3**

**Q1121 Devri kabul et?**

Kumandanın belirlenen eğimi devralıp almamasını belirleme:

**0:** Temel dönüş yok

**1:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, eğimi temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**2:** Yuvarlak tezgah dönüşü uygulama: Kumanda eğik konumu ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

Giriş: **0, 1, 2**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1410 KENAR TARAMASI ~	
Q1100=+0	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+0	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=+0	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1103=+0	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
Q1104=+0	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
Q1105=+0	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q372=+1	;TARAMA YONU ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

**7.3.9 Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması**

G1411

**Uygulama**

Tarama sistemi döngüsü **1411**, iki deliğin veya pimin merkez noktalarını algılar ve iki merkez noktadan bir bağlantı doğrusu hesaplar. Döngü, ölçülen açı ve nominal açının farkından işleme düzlemindeki dönüşü hesaplar.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

Döngü ayrıca şunlara imkan sağlar:

- Tarama noktalarının koordinatları bilinmiyorsa döngüyü yarı otomatik modda gerçekleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yarı otomatik mod", Sayfa 111


- Döngü için istenirse toleranslar bakımından denetim yapabilir. Bu sırada bir nesnenin pozisyonunu ve büyüklüğünü denetleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Toleransların değerlendirilmesi", Sayfa 116

- Kesin pozisyonu önceden belirlediyseniz bu pozisyonu döngü için gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Bir gerçek pozisyonun aktarılması", Sayfa 118

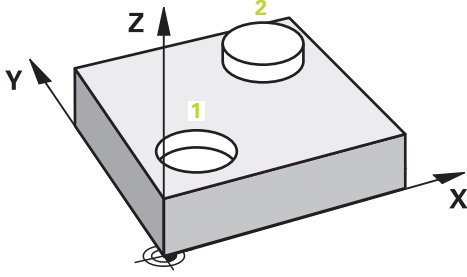

**Döngü akışı**

- 1 Kumanda, ilk tarama nesnesinin **1** ön konumu için konumlandırma mantığına sahip **FMAX** tarama sistemini konumlandırmak için (tarama sistemi masasından) kullanır.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102, FMAX** ile (tarama sistemi masasından) hareket eder.
- 3 Tarama eylemlerinin **Q423** sayısına bağlı olarak tarama sistemi tarama noktalarını kaydeder ve ilk deliği veya pim merkez noktasını belirler.
- 4 Kumanda **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125**'ı programladıktan sonra tarama noktaları sırasında veya tarama nesnesinin sonunda tarama sistemini güvenli yüksekliğe taşır. Bu işlem sırasında, kumanda tarama sistemini **FMAX** ile tarama sistemi tablosundan konumlandırır.
- 5 Kumanda, tarama sistemini ikinci tarama nesnesinin **2** ön konumuna getirir ve 2 ile 4 arasındaki adımları tekrarlar.
- 6 Son olarak kumanda, belirlenen değerleri aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen daire merkez noktası
Q953 ila Q955	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ikinci ölçülen daire merkez noktası
Q964	Ölçülen temel devir
Q965	Ölçülen tezgah devri
Q966 ila Q967	Ölçülen birinci ve ikinci çap
Q980 ila Q982	Birinci daire merkez noktasının ölçülen sapması
Q983 ila Q985	İkinci daire merkez noktasının ölçülen sapması
Q994	Temel dönüşün ölçülen açısal sapması
Q995	Tezgah dönüşünün ölçülen açısal sapması
Q996 ila Q997	Çapların ölçülen sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Birinci daire merkez noktasından başlayarak maksimum sapma
Q971	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: İkinci daire merkez noktasından başlayarak maksimum sapma
Q973	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Çap 1'den başlayan maksimum sapma
Q974	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Çap 2'den başlayan maksimum sapma



#### Kullanım bilgisi

- Delik çok küçükse ve programlanmış güvenlik mesafesi mümkün değilse bir pencere açılır. Kumanda pencerede deliğin nominal ölçüsünü, kalibre edilen tarama bilyesi yarıçapını ve mümkün olan güvenlik mesafesini gösterir.

Aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

- Çarpışma tehlikesi söz konusu değilse döngüyü **NC başlat** ile diyalogdan değerlerle uygulayabilirsiniz. Etkili güvenlik mesafesi sadece bu nesne için gösterilen değere düşürülür
- Döngüyü iptal ile sona erdirebilirsiniz

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Nesnelerin veya tarama noktalarının arasında güvenli yüksekliğe gitmezseniz çarpışma tehlikesi meydana gelir.

- Her nesne veya tarama noktası arasında güvenli yüksekliğe gidin. **Q1125 GUVENLI YUKSKL. MODU** ögesini -1'e eşit olmayacak şekilde programlayın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

#### Döner eksenleriyle bağlantılı olarak uyarı:

- Döndürülmüş bir işleme düzleminde temel dönüşü belirlerken aşağıdakileri dikkate alın:
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşüyorsa işleme düzlemi tutarlıdır. Kumanda temel dönüşü **I-CS** giriş koordinat sisteminde hesaplar.
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşmüyorsa işleme düzlemi tutarsızdır. Kumanda, temel dönüşü alet eksenine bağlı olarak **W-CS** malzeme koordinat sisteminde hesaplar.
- İsteğe bağlı **chkTiltingAxes** (no. 204601) makine parametresiyle makine üreticisi, kumandanın döndürme durumunun uyumunu kontrol edip etmemesini tanımlar. Bir kontrol tanımlanmamışsa kumanda temel olarak tutarlı bir işleme düzleminin olduğunu varsayar. Bu durumda temel dönüş hesaplaması **I-CS** içinde gerçekleştirilir.

**Döner tezgah eksenlerinin hizalanması:**


- Kumanda döner tezgahı yalnızca ölçülen rotasyon bir döner tezgah eksenleriyle düzeltilebiliyorsa hizalayabilir. Bu eksen, malzemedeki hareketle ilk döner tezgah eksenini olmalıdır.
- Döner tezgah eksenlerinin hizalanması için (**Q1126** eşit değildir 0), dönüşü devralmanız gerekir (**Q1121** eşit değildir 0). Aksi takdirde kumanda bir hata mesajı gösterir.
- Döner masa eksenleriyle hizalama yalnızca önceden temel bir dönme ayarlanmazsanız gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme", Sayfa 186

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama", Sayfa 188

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

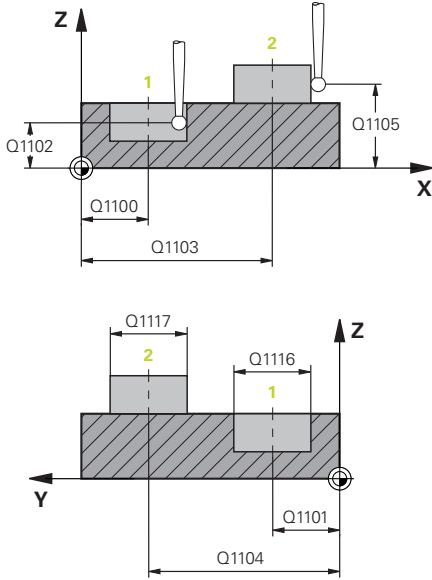

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif giriş ?, +, - veya @:

- "?...": Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- "...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- "...@...": Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz.

#### Q1100

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1116 1. pozisyon çapı?

Birinci deliğin veya birinci pim çapı

Giriş: **0...9999.9999** Alternatif opsiyonel giriş:

- "...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

#### Q1103 Ana eksen 2. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1104 Yan eksen 2. nominal pozisyon?

Çalışma düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1105 2. Alet eksen nominal pozisyon?

İşleme düzleminin alet eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

## Yardım resmi

## Parametre

**Q1117 2. pozisyon çapı?**

İkinci deliğin veya ikinci pim çapı

Giriş: **0...9999.9999** Alternatif opsiyonel giriş:

"...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

**Q1115 Geometri tipi (0-3)?**

Tarama nesnelerin türü:

**0:** 1. Pozisyon=Delik ve 2. Pozisyon=Delik

**1:** 1. Pozisyon=Pim ve 2. Pozisyon=Pim

**2:** 1. Pozisyon=Delik ve 2. Pozisyon=Pim

**3:** 1. Pozisyon=Pim ve 2. Pozisyon=Delik

Giriş: **0, 1, 2, 3**

**Q423 Temas sayısı?**

Çap üzerindeki tarama noktaları sayısı

Giriş: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

**Q325 Başlangıç açısı?**

İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

**Q1119 Daire açıklık açısı?**

Taramaların dağıldığı açı bölgesi.

Giriş: **-359.999...+360.000**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320, SET\_UP** (tarama sistemi tablosu) ögesine ek olarak ve sadece tarama sistemi eksenindeki referans noktasının taranması sırasında etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

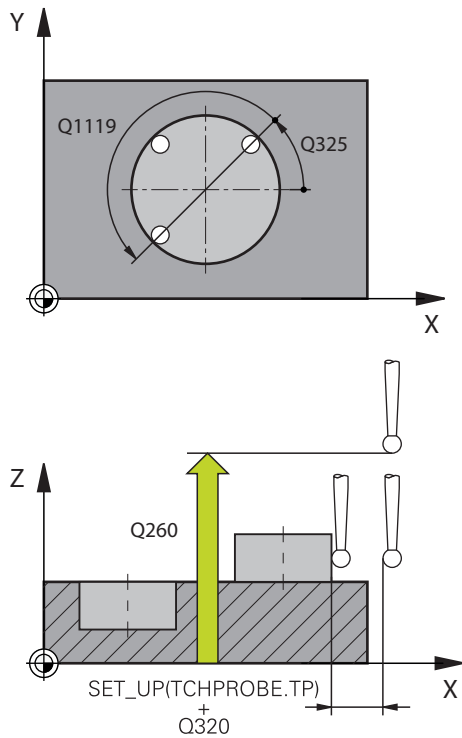

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?</b></p> <p>Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:</p> <p><b>-1:</b> Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.</p> <p><b>0:</b> Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma <b>FMAX_PROBE</b> ile yapılır.</p> <p><b>1:</b> Her nesneden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma <b>FMAX_PROBE</b> ile yapılır.</p> <p><b>2:</b> Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma <b>FMAX_PROBE</b> ile yapılır.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1, +2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?</b></p> <p>Tolerans aşıldığında tepki:</p> <p><b>0:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.</p> <p><b>1:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.</p> <p><b>2:</b> Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1126 Döner eksenleri hizala?</b></p> <p>Etkin işlem için döner eksenleri konumlandırın:</p> <p><b>0:</b> Güncel döner eksen pozisyonunu koruyun.</p> <p><b>1:</b> Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (<b>MOVE</b>). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.</p> <p><b>2:</b> Alet ucunu arkadan sürmeden döner eksen otomatik konumlandır (<b>TURN</b>).</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?</b></p> <p>Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:</p> <p><b>0:</b> Düzeltme yok</p> <p><b>1:</b> 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.</p> <p><b>2:</b> 2. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 2. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.</p> <p><b>3:</b> Ortalaman tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını ortalanan tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2, 3</b></p>

**Yardım resmi****Parametre****Q1121 Devri kabul et?**

Kumandanın belirlenen eğimi devralıp almamasını belirleme:

**0:** Temel dönüş yok

**1:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, eğimi temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**2:** Yuvarlak tezgah dönüşü uygulama: Kumanda eğik konumu ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

Giriş: **0, 1, 2**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI ~	
Q1100=+0	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+0	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=+0	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1116=+0	;CAP 1 ~
Q1103=+0	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
Q1104=+0	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
Q1105=+0	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q1117=+0	;CAP 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET



### 7.3.10 Döngü 1412 EGİM KENARINI TARAMA (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G1412

#### Uygulama

**1412** tarama sistemi döngüsü ile bir eğik kenardaki iki pozisyon yardımıyla bir malzeme eğik konumu belirlersiniz. Döngü, ölçülen açının ve nominal açının farkından dönüşü hesaplar.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

Döngü ayrıca şunlara imkan sağlar:


- Tarama noktalarının koordinatları bilinmiyorsa döngüyü yarı otomatik modda gerçekleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yarı otomatik mod", Sayfa 111

- Kesin pozisyonu önceden belirlediyseniz bu pozisyonu döngü için gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Bir gerçek pozisyonun aktarılması", Sayfa 118

#### Döngü akışı

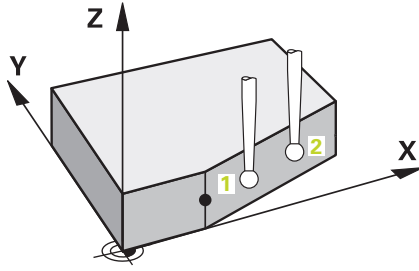

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.
- 3 Kumanda tarama sistemini güvenlik mesafesi kadar tarama yönünün tersine çeker.
- 4 **GUVENLİ YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 5 Sonra tarama sistemi tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular.
- 6 Son olarak kumanda tarama sistemini güvenli yüksekliğe (**Q1125**'e bağlı olarak) geri konumlandırır ve belirtilen değerleri aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen pozisyon
Q953 ila Q955	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ikinci ölçülen pozisyon
Q964	Ölçülen temel dönüş
Q965	Ölçülen tezgah dönüşü
Q980 ila Q982	Birinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q983 ila Q985	İkinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q994	Temel dönüşün ölçülen açısal sapması
Q995	Tezgah dönüşünün ölçülen açısal sapması
Q183	<p>Malzeme durumu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<p><b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız:</p> <p>İlk tarama noktasından başlayarak maksimum sapma</p>
Q971	<p><b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız:</p> <p>İkinci tarama noktasından başlayarak maksimum sapma</p>

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Nesnelerin veya tarama noktalarının arasında güvenli yüksekliğe gitmezseniz çarpışma tehlikesi meydana gelir.

- ▶ Her nesne veya tarama noktası arasında güvenli yüksekliğe gidin. **Q1125 GUVENLI YUKSKL. MODU** ögesini -1'e eşit olmayacak şekilde programlayın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Eğer **Q1100**, **Q1101** veya **Q1102**'de bir tolerans programlarsanız, bu eğiklik boyunca olan tarama noktaları ile değil, programlanmış hedef pozisyonlar ile ilgilidir. Eğik kenar boyunca yüzey normali için bir tolerans programlamak amacıyla **TOLERANS QS400** parametresini kullanın.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

#### Döner eksenleriyle bağlantılı olarak uyarı:

- Döndürülmüş bir işleme düzleminde temel dönüşü belirlerken aşağıdakileri dikkate alın:
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşüyorsa işleme düzlemi tutarlıdır. Kumanda temel dönüşü **I-CS** giriş koordinat sisteminde hesaplar.
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşmüyorsa işleme düzlemi tutarsızdır. Kumanda, temel dönüşü alet eksenine bağlı olarak **W-CS** malzeme koordinat sisteminde hesaplar.
- İsteğe bağlı **chkTiltingAxes** (no. 204601) makine parametresiyle makine üreticisi, kumandanın döndürme durumunun uyumunu kontrol edip etmemesini tanımlar. Bir kontrol tanımlanmamışsa kumanda temel olarak tutarlı bir işleme düzleminin olduğunu varsayar. Bu durumda temel dönüş hesaplaması **I-CS** içinde gerçekleştirilir.

**Döner tezgah eksenlerinin hizalanması:**


- Kumanda döner tezgahı yalnızca ölçülen rotasyon bir döner tezgah eksenleriyle düzeltilebiliyorsa hizalayabilir. Bu eksen, malzemedeki hareketle ilk döner tezgah eksenini olmalıdır.
- Döner tezgah eksenlerinin hizalanması için (**Q1126** eşit değildir 0), dönüşü devralmanız gerekir (**Q1121** eşit değildir 0). Aksi takdirde kumanda bir hata mesajı gösterir.
- Döner masa eksenleriyle hizalama yalnızca önceden temel bir dönme ayarlanmazsanız gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme", Sayfa 186

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama", Sayfa 188

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

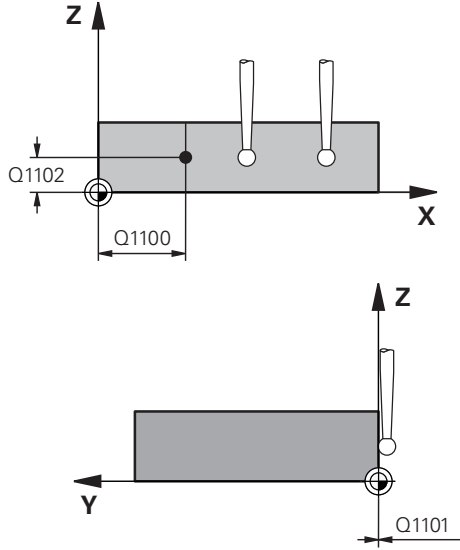

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

Eğik kenarın ana ekseninde başladığı mutlak nominal pozisyon.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif olarak **?**, **+**, **-** veya **@**

- **?**: Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- **-**, **+**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- **@**: Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

Eğik kenarın yan ekseninde başladığı mutlak nominal pozisyon.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1102 Alet eksenini 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### QS400 Tolerans değeri?


Döngüyü denetleyen tolerans aralığı. Tolerans, eğik kenar boyunca yüzey normalinin izin verilen sapmasını tanımlar. Kumanda sapmayı, yapı parçasının nominal koordinatı ve gerçek koordinatı yardımıyla belirler.

Örnekler:

- **QS400 = "0.4-0.1"** üst ölçü = nominal koordinat +0.4, alt ölçü = nominal koordinat -0.1. Döngü için şu tolerans aralığı ortaya çıkar: "Nominal koordinat +0,4" ile "nominal koordinat -0,1"
- **QS400 = " "**: Tolerans denetimi yok.
- **QS400 = "0"**: Tolerans denetimi yok.
- **QS400 = "0.1+0.1"** : Tolerans denetimi yok.

Giriş: Maks. **255** karakter

## Yardım resmi

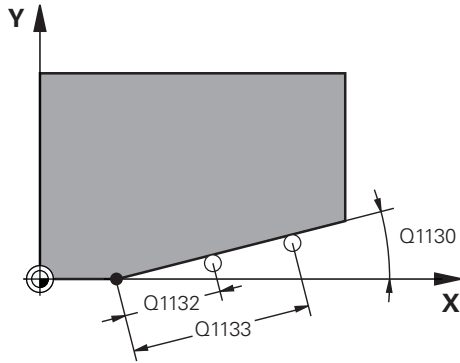

## Parametre

**Q1130 1. doğru için nominal açı?**

İlk doğrunun nominal açısı

Giriş: **-180...+180**

**Q1131 1. doğru için tarama yönü?**

İlk kenarın tarama yönü:

**+1:** Tarama yönünü **Q1130** hedef açısına  $+90^\circ$  döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.

**-1:** Tarama yönünü **Q1130** hedef açısına  $-90^\circ$  döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.

Giriş: **-1, +1**

**Q1132 1. doğrulara ilk mesafe?**

Eğik kenarın başı ve birinci tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-999.999...+999.999**

**Q1133 1. doğrulara ikinci mesafe?**

Eğik kenarın başı ve ikinci tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-999.999...+999.999**

**Q1139 Nesne için düzlem (1-3)?**

Kumandanın, **Q1130** nominal açısını ve **Q1131** tarama yönünü yorumladığı düzlem.

**1:** YZ düzlemi

**2:** ZX düzlemi

**3:** XY düzlemi

Giriş: **1, 2, 3**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:


**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**1:** Her nesneden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

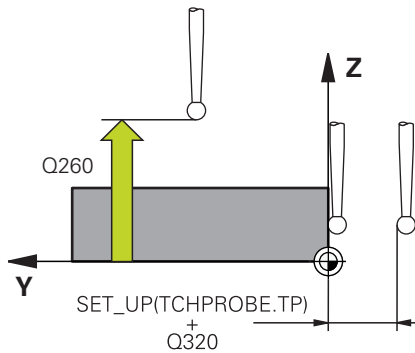

**Yardım resmi****Parametre****Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1126 Döner eksenleri hizala?**

Etkin işlem için döner eksenleri konumlandırın:

**0:** Güncel döner eksen pozisyonunu koruyun.

**1:** Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (**MOVE**). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.

**1:** Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (**MOVE**). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**2:** 2. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 2. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**3:** Ortalaman tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını ortalanan tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

Giriş: **0, 1, 2, 3**

**Yardımlı resmi****Parametre****Q1121 Devri kabul et?**

Kumandanın belirlenen eğimi devralıp almamasını belirleme:

**0:** Temel dönüş yok

**1:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, eğimi temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**2:** Yuvarlak tezgah dönüşü uygulama: Kumanda eğik konumu ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

Giriş: **0, 1, 2**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1412 EGİM KENARINI TARAMA ~	
Q1100=+20	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+0	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~
QS400="+0.1-0.1"	;TOLERANS ~
Q1130=+30	;1. DOGRU NOMİNAL ACI ~
Q1131=+1	;1. DOGRU TARAMA YONU ~
Q1132=+10	;1. DOGRU İLK MESAFE ~
Q1133=+20	;1. DOGRU İKİNCİ MESAFE ~
Q1139=+3	;NESNE DÜZLEMİ ~
Q320=+0	;GUVENLİK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLİ YÜKSEKLİK ~
Q1125=+2	;GUVENLİ YÜKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSİYONU ~
Q1126=+0	;DÖNER EKSEN. HİZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZİSYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET



### 7.3.11 Döngü 1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G1416

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **1416** ile iki kenarın kesişme noktasını belirleyebilirsiniz. Döngüyü XY, XZ ve YZ işleme düzlemlerinin her üçünde de gerçekleştirebilirsiniz. Döngü her kenarda iki konum olmak üzere toplam dört tarama noktası gerektirir. Kenarların sırasını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

Döngü ayrıca şunlara imkan sağlar:


- Tarama noktalarının koordinatları bilinmiyorsa döngüyü yarı otomatik modda gerçekleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yarı otomatik mod", Sayfa 111

- Kesin pozisyonu önceden belirlediyseniz bu pozisyonu döngü için gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Bir gerçek pozisyonun aktarılması", Sayfa 118

#### Döngü akışı

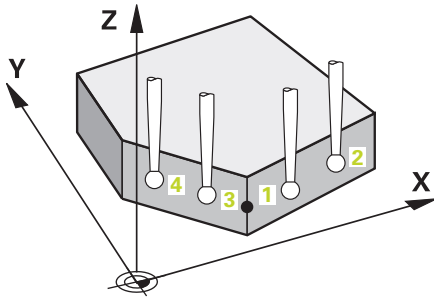

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.

- 3 **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.

- 4 Kumanda, tarama sistemini bir sonraki tarama noktasına konumlandırır.

- 5 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliği **Q1102** üzerine konumlandırır ve sonraki tarama noktasını belirler.

- 6 Kumanda, dört tarama noktasının tümü algılanana kadar 3 ila 5. adımları tekrarlar.

- 7 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlanırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen pozisyon
Q953 ila Q955	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ikinci ölçülen pozisyon
Q956 ila Q958	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde üçüncü ölçülen pozisyon
Q959 ila Q960	Ana ve yan eksenlerde ölçülen kesişim noktası
Q964	Ölçülen temel dönüş
Q965	Ölçülen tezgah dönüşü
Q980 ila Q982	Ana, yan ve alet eksenlerinde ilk tarama noktasının ölçülen sapması
Q983 ila Q985	Ana, yan ve alet eksenlerinde ikinci tarama noktasının ölçülen sapması
Q986 ila Q988	Ana, yan ve alet eksenlerinde üçüncü tarama noktasında ölçülen sapma
Q989 ila Q990	Ana ve yan eksenlerdeki kesişim noktasının ölçülen sapmaları
Q994	Temel dönüşün ölçülen açısal sapması
Q995	Tezgah dönüşünün ölçülen açısal sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: 1. Tarama noktasından başlayarak maksimum sapma
Q971	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: 2. Tarama noktasından başlayarak maksimum sapma
Q972	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: 3. Tarama noktasından başlayarak maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Nesnelerin veya tarama noktalarının arasında güvenli yüksekliğe gitmezseniz çarpışma tehlikesi meydana gelir.

- ▶ Her nesne veya tarama noktası arasında güvenli yüksekliğe gidin. **Q1125 GUVENLI YUKSKL. MODU** ögesini -1'e eşit olmayacak şekilde programlayın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

#### Döner eksenleriyle bağlantılı olarak uyarı:

- Döndürülmüş bir işleme düzleminde temel dönüşü belirlerken aşağıdakileri dikkate alın:
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşüyorsa işleme düzlemi tutarlıdır. Kumanda temel dönüşü **I-CS** giriş koordinat sisteminde hesaplar.
  - Döner eksenlere ait güncel koordinatlar ve tanımlanan döndürme açıları (3D-ROT Menü) örtüşmüyorsa işleme düzlemi tutarsızdır. Kumanda, temel dönüşü alet eksenine bağlı olarak **W-CS** malzeme koordinat sisteminde hesaplar.
- İsteğe bağlı **chkTiltingAxes** (no. 204601) makine parametresiyle makine üreticisi, kumandanın döndürme durumunun uyumunu kontrol edip etmemesini tanımlar. Bir kontrol tanımlanmamışsa kumanda temel olarak tutarlı bir işleme düzleminin olduğunu varsayar. Bu durumda temel dönüş hesaplaması **I-CS** içinde gerçekleştirilir.

**Döner tezgah eksenlerinin hizalanması:**


- Kumanda döner tezgahı yalnızca ölçülen rotasyon bir döner tezgah eksenleriyle düzeltilebiliyorsa hizalayabilir. Bu eksen, malzemedeki hareketle ilk döner tezgah eksenini olmalıdır.
- Döner tezgah eksenlerinin hizalanması için (**Q1126** eşit değildir 0), dönüşü devralmanız gerekir (**Q1121** eşit değildir 0). Aksi takdirde kumanda bir hata mesajı gösterir.
- Döner masa eksenleriyle hizalama yalnızca önceden temel bir dönme ayarlanmazsanız gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme", Sayfa 186

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama", Sayfa 188

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

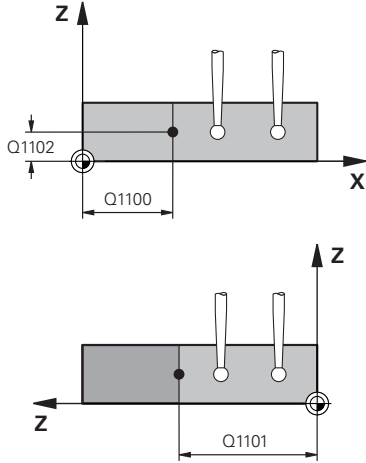

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İki kenarın kesiştiği ana ekseninde mutlak nominal pozisyon.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif olarak ? veya @

- ? : Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- @ : Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İki kenarın kesiştiği yan ekseninde mutlak nominal pozisyon.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. Q1100

#### Q1102 Alet eksenini 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz. Q1100

#### QS400 Tolerans değeri?


Döngüyü denetleyen tolerans aralığı. Tolerans, ilk kenar boyunca yüzey normalinin izin verilen sapmasını tanımlar. Kumanda, sapmayı yapı parçasının nominal koordinatı ve gerçek koordinatı yardımıyla belirler.

Örnekler:

- **QS400 = "0.4-0.1"** üst ölçü = nominal koordinat +0.4, alt ölçü = nominal koordinat -0.1. Döngü için şu tolerans aralığı ortaya çıkar: "Nominal koordinat +0,4" ile "nominal koordinat -0,1"
- **QS400 = ""**: Tolerans denetimi yok.
- **QS400 = "0"**: Tolerans denetimi yok.
- **QS400 = "0.1+0.1"**: Tolerans denetimi yok.

Giriş: Maks. **255** karakter

## Yardım resmi

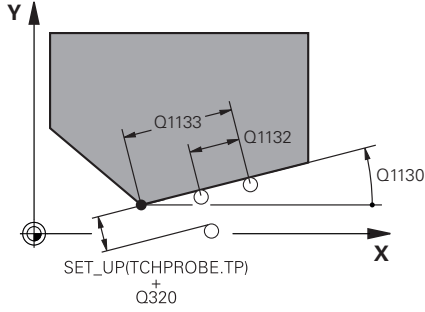

## Parametre

**Q1130 1. doğru için nominal açı?**

İlk doğrunun nominal açısı

Giriş: **-180...+180****Q1131 1. doğru için tarama yönü?**

İlk kenarın tarama yönü:

**+1:** Tarama yönünü **Q1130** hedef açısına +90° döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.**-1:** Tarama yönünü **Q1130** hedef açısına -90° döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.Giriş: **-1, +1****Q1132 1. doğrulara ilk mesafe?**


Kesişme noktası ile ilk kenardaki ilk tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-999.999...+999.999****Q1133 1. doğrulara ikinci mesafe?**

Kesişme noktası ile birinci kenardaki ikinci tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-999.999...+999.999****QS401 Tolerans özelliği 2?**

Döngüyü denetleyen tolerans aralığı. Tolerans, ikinci kenar boyunca yüzey normalinin izin verilen sapmasını tanımlar. Kumanda sapmayı, yapı parçasının nominal koordinatı ve gerçek koordinatı yardımıyla belirler.

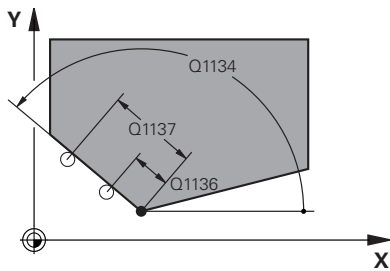Giriş: Maks. **255** karakter**Q1134 2. doğru için nominal açı?**

İkinci doğrunun nominal açısı

Giriş: **-180...+180****Q1135 2. doğru için tarama yönü?**

İkinci kenarın tarama yönü:

**+1:** Tarama yönünü **Q1134** hedef açısına +90° döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.**-1:** Tarama yönünü **Q1134** hedef açısına -90° döndürür ve hedef kenarda dik açıyla tarama yapar.Giriş: **-1, +1****Q1136 2. doğrulara ilk mesafe?**

Kesişme noktası ile ikinci kenardaki ilk tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.


Giriş: **-999.999...+999.999****Q1137 2. doğrulara ikinci mesafe?**

Kesişme noktası ile ikinci kenardaki ikinci tarama noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-999.999...+999.999**

## Yardım resmi

## Parametre

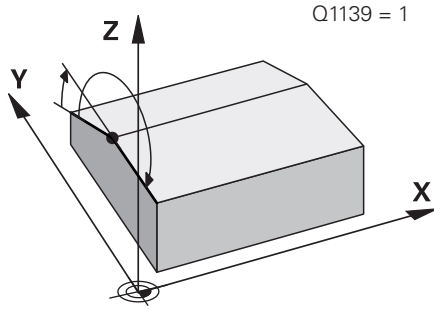


Q1139 = 1

## Q1139 Nesne için düzlem (1-3)?

Kumandanın, **Q1130** ve **Q1134** nominal açılarını ve ayrıca **Q1131** ile **Q1135** tarama yönlerini yorumladığı düzlem.


- 1: YZ düzlemi
- 2: ZX düzlemi
- 3: XY düzlemi

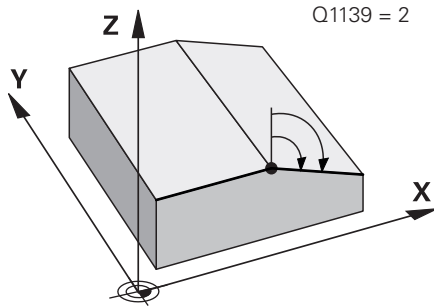Giriş: **1, 2, 3**

Q1139 = 2

## Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

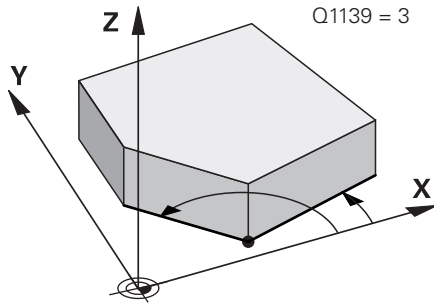Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

Q1139 = 3

## Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

## Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:

- 1: Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.
- 0: Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.
- 1: Her nesneden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.
- 2: Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

## Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?

Tolerans aşıldığında tepki:

- 0: Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.
- 1: Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.
- 2: Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, ıskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Yardım resmi****Parametre****Q1126 Döner eksenleri hizala?**

Etkin işlem için döner eksenleri konumlandırın:

**0:** Güncel döner eksen pozisyonunu koruyun.

**1:** Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (**MOVE**). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.

**2:** Alet ucunu arkadan sürmeden döner eksen otomatik konumlandır (**TURN**).

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** Kesişim noktasına göre aktif referans noktasının düzeltilmesi. Kumanda, etkin referans noktasını kesişim noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

Giriş: **0, 1**

**Q1121 Devri kabul et?**

Kumandanın belirlenen eğimi devralıp almamasını belirleme:

**0:** Temel dönüş yok

**1:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, birinci kenarın eğimini temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**2:** Yuvarlak tezgah dönüşü uygulama: Kumanda eğimi ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

**3:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, ikinci kenarın eğimini temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**4:** Yuvarlak tezgah dönüşü uygulama: Kumanda ikinci kenarın eğimini ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

**5:** Temel dönüşü ayarlama: Kumanda, her iki kenarın ortalama sapmalarından gelen eğimi temel dönüştürme olarak referans noktası tablosuna devralır.

**6:** Döner tabla dönüşü uygulama: Kumanda, her iki kenarın ortalama sapmalarından elde edilen eğimi ofset olarak referans noktası tablosuna devralır.

Giriş: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6**



**Örnek**

11 TCH PROBE 1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI ~	
Q1100=+50	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+10	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~
QS400="0"	;TOLERANS ~
Q1130=+45	;1. DOGRU NOMINAL ACI ~
Q1131=+1	;1. DOGRU TARAMA YONU ~
Q1132=+10	;1. DOGRU ILK MESAFE ~
Q1133=+25	;1. DOGRU IKINCI MESAFE ~
QS401="0"	;TOLERANS 2 ~
Q1134=+135	;2. DOGRU NOMINAL ACI ~
Q1135=-1	;2. DOGRU TARAMA YONU ~
Q1136=+10	;2. DOGRU ILK MESAFE ~
Q1137=+25	;2. DOGRU IKINCI MESAFE ~
Q1139=+3	;NESNE DÜZLEMİ ~
Q320=+0	;GÜVENLİK MES. ~
Q260=+100	;GÜVENLİ YÜKSEKLİK ~
Q1125=+2	;GÜVENLİ YÜKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSİYONU ~
Q1126=+0	;DÖNER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZİSYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET

### 7.3.12 Döngü 1420 DÜZLEM TARAMASI (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G1420

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **1420**, üç noktayı ölçerek bir düzlemin açılarını belirler ve değerleri Q parametrelerine kaydeder.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

Döngü ayrıca şunlara imkan sağlar:

- Tarama noktalarının koordinatları bilinmiyorsa döngüyü yarı otomatik modda gerçekleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yarı otomatik mod", Sayfa 111


- Döngü için istenirse toleranslar bakımından denetim yapabilir. Bu sırada bir nesnenin pozisyonunu ve büyüklüğünü denetleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Toleransların değerlendirilmesi", Sayfa 116

- Kesin pozisyonu önceden belirlediyseniz bu pozisyonu döngü için gerçek pozisyon olarak tanımlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Bir gerçek pozisyonun aktarılması", Sayfa 118

#### Döngü akışı

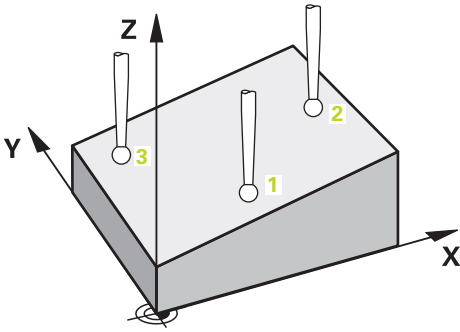

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama sistemi tablosundan **F** tarama beslemesiyle uygular.
- 3 **GUVENLİ YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 4 Ardından işleme düzleminde **2** tarama noktasına gider ve orada ikinci düzlem noktasının gerçek pozisyonunu ölçer.
- 5 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe (**Q1125**'e bağlı olarak), ardından da işleme düzleminde **3** tarama noktasına geri gider ve orada üçüncü düzlem noktasının gerçek değerini ölçer.
- 6 Son olarak kumanda tarama sistemini güvenli yüksekliğe (**Q1125**'e bağlı olarak) geri konumlandırır ve belirtilen değerleri aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen pozisyon
Q953 ila Q955	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ikinci ölçülen pozisyon
Q956 ila Q958	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde üçüncü ölçülen pozisyon
Q961 ila Q963	W-CS'de ölçülen SPA, SPB ve SPC hacimsel açıları
Q980 ila Q982	Birinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q983 ila Q985	İkinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q986 ila Q988	3. Konumların ölçülen sapmaları
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: İlk tarama noktasından başlayarak maksimum sapma
Q971	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: İkinci tarama noktasından başlayarak maksimum sapma
Q972	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü önceden programladıysanız: Üçüncü tarama noktasından başlayarak maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Nesnelerin veya tarama noktalarının arasında güvenli yüksekliğe gitmezseniz çarpışma tehlikesi meydana gelir.

- Her nesne veya tarama noktası arasında güvenli yüksekliğe gidin. **Q1125 GUVENLI YUKSKL. MODU** ögesini -1'e eşit olmayacak şekilde programlayın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumandanın açı değerlerini hesaplayabilmesi için üç tarama noktası bir doğru üzerinde duramaz.
- Nominal pozisyonların tanımı aracılığıyla nominal hacimsel açı elde edilir. Döngü, ölçülen hacimsel açığı **Q961** ile **Q963** parametrelerine kaydeder. 3D temel devre devralma için kumanda, ölçülen ve nominal hacimsel açı arasındaki farkı kullanır.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109



- HEIDENHAIN bu döngüde eksen açılarının kullanılmamasını önerir!

#### Döner tezgah eksenlerinin hizalanması:


- Döner eksenlerle hizalama yalnızca kinematikte iki döner eksen varsa gerçekleştirilebilir.
- Döner masa eksenlerinin hizalanması için (**Q1126** eşit değildir 0), dönüşü devralmanız gerekir (**Q1121** eşit değildir 0). Aksi takdirde kumanda bir hata mesajı gösterir.

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme", Sayfa 186

**Diğer bilgiler:** "Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama", Sayfa 188

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

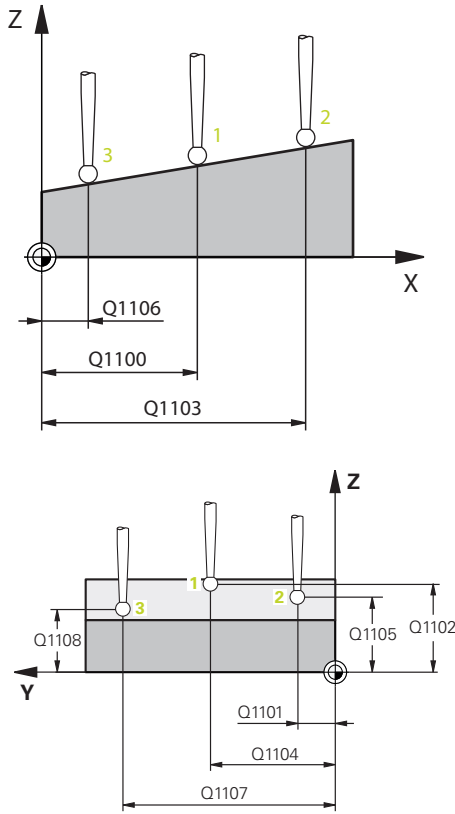

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif olarak ?, -, + veya @

- ? : Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- -, + : Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- @ : Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki ilk tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1103 Ana eksen 2. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1104 Yan eksen 2. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1105 2. Alet eksen nominal pozisyon?

İşleme düzleminin alet eksenindeki ikinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1106 Ana eksen 3. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki üçüncü tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

## Yardım resmi

## Parametre

**Q1107 Yan eksen 3. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin yan eksenindeki üçüncü tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q1108 Alet eksen 3. nominal pozisyon?**

İşleme düzleminin alet eksenindeki üçüncü tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

**Q372 Tarama yönü (-3...+3)?**

Taramanın yapılacağı yöndeki eksen. Kumandanın pozitif veya negatif yönde hareket edip etmediğini tanımlamak için işareti kullanırsınız.

Giriş: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olamayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:


**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**1:** Her nesneden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

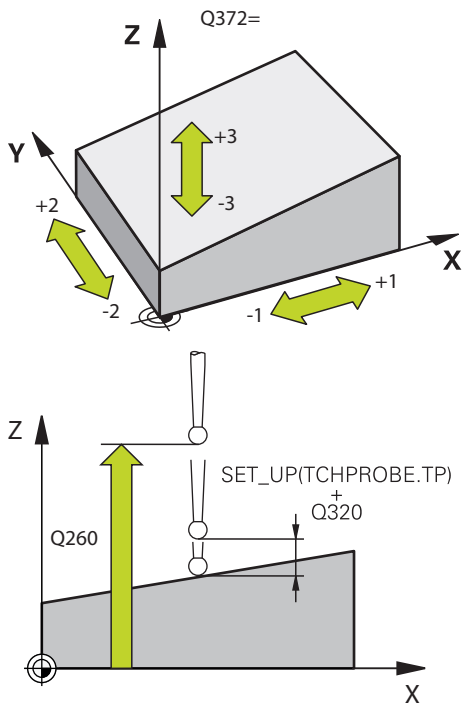

**Yardım resmi****Parametre****Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1126 Döner eksenleri hizala?**

Etkin işlem için döner eksenleri konumlandırın:

**0:** Güncel döner eksen pozisyonunu koruyun.

**1:** Döner eksen otomatik konumlandır ve bu sırada alet ucunu arkasından sür (**MOVE**). Malzeme ve tarama sistemi arasındaki rölatif pozisyon değiştirilmez. Kumanda, lineer eksenlerle bir dengeleme hareketi gerçekleştirir.

**2:** Alet ucunu arkadan sürmeden döner eksen otomatik konumlandır (**TURN**).

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**2:** 2. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 2. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**3:** 3. Tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını 3. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

**4:** Ortalaman tarama noktasına göre düzeltme. Kumanda, etkin referans noktasını ortаланan tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmaya göre düzeltir.

Giriş: **0, 1, 2, 3, 4**

**Q1121 Temel devri kabul et?**

Kumandanın belirlenen eğik konumu temel dönüş olarak kabul edip etmeyeceğini belirleme:

**0:** Temel dönüş yok

**1:** Temel dönüşü ayarla: Burada kumanda temel dönüşü kaydeder


Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1420 DUZLEM TARAMASI ~	
Q1100=+0	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+0	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=+0	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1103=+0	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~
Q1104=+0	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~
Q1105=+0	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~
Q1106=+0	;ANA EKSEN 3. NOKTA ~
Q1107=+0	;YAN EKSEN 3. NOKTA ~
Q1108=+0	;WZ EKSENI 3. NOKTA ~
Q372=+1	;TARAMA YONU ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU ~
Q1121=+0	;DEVRI KABUL ET



### 7.3.13 Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleyin

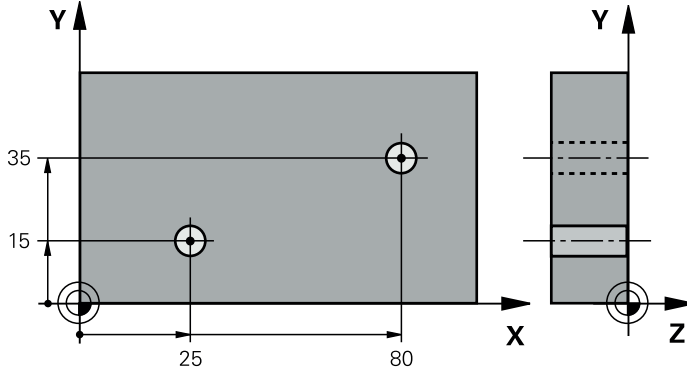

- **Q268** = 1. Deliğin merkez noktası: X koordinatı
- **Q269** = 1. Deliğin merkez noktası: Y koordinatı
- **Q270** = 2. Deliğin merkez noktası: X koordinatı
- **Q271** = 2. Deliğin merkez noktası: Y koordinatı
- **Q261** = Üzerinde ölçümün yapıldığı tarama sistemi ekseninin koordinatları
- **Q307** = Referans doğrularının açısı
- **Q402** = Eğik konumu yuvarlak tezgah dönüşüyle dengeleme
- **Q337** = Hizalama işleminden sonra göstereyi sıfırlama


0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 600 Z	
2 TCH PROBE 401 KIRMIZI 2 DELMESİ ~	
Q268=+25 ;1. ORTA 1. EKSEN ~	
Q269=+15 ;1. ORTA 2. EKSEN ~	
Q270=+80 ;2. ORTA 1. EKSEN ~	
Q271=+35 ;2. ORTA 2. EKSEN ~	
Q261=-5 ;OLCUM YUKSEKLIGI ~	
Q260=+20 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
Q307=+0 ;DONME ACISI ON AYARI ~	
Q305=+0 ;TABLODAKI NO.	
Q402=+1 ;KARSILIK ~	
Q337=+1 ;SIFIRLAMA	
3 CALL PGM 35	; İşleme programını çağırma
4 END PGM TOUCHPROBE MM	

### 7.3.14 Örnek: İki delik üzerinden temel devri belirleme

14xx döngüleriyle bir temel dönme ayarlarsanız **Q1120 DEVRALMA POZISYONU** ve **Q1121 DEVRI KABUL ET** parametrelerini kullanarak bunu tanımlamanız gerekir.

#### Program akışı

- Döngü **1420 DUZLEM TARAMASI**
  - **Q1120=+4**: Ortalama tarama noktasına göre düzeltin
  - **Q1121=+1**: Temel dönüşü ayarla
- Döngü **1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI**
  - **Q1120=+3**: Ortalama tarama noktasına göre düzeltin
  - **Q1121=+1**: Temel dönüşü ayarla

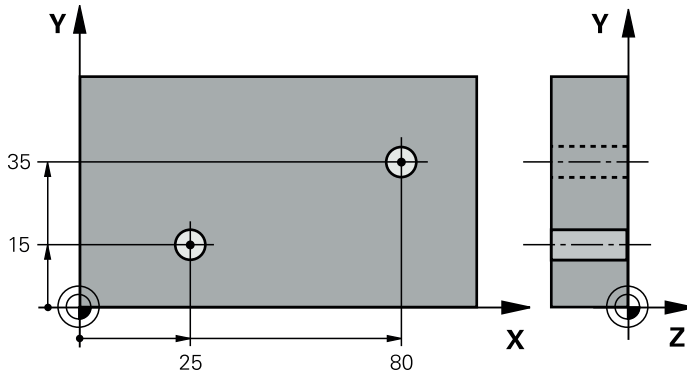

0	BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1	TOOL CALL 600 Z	
2	TCH PROBE 1420 DUZLEM TARAMASI ~	
	Q1100=+20 ;ANA EKSEN 1. NOKTA ~	
	Q1101=+20 ;YAN EKSEN 1. NOKTA ~	
	Q1102=+0 ;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~	
	Q1103=+80 ;ANA EKSEN 2. NOKTA ~	
	Q1104=+50 ;YAN EKSEN 2. NOKTA ~	
	Q1105=+0 ;WZ EKSENİ 2. NOKTA ~	
	Q1106=+10 ;ANA EKSEN 3. NOKTA ~	
	Q1107=+60 ;YAN EKSEN 3. NOKTA	
	Q1108=+0 ;WZ EKSENİ 3. NOKTA ~	
	Q372=-3 ;TARAMA YONU ~	
	Q320=+2 ;GUVENLIK MES. ~	
	Q260=+50 ;GUVENLI YUKSKL. MODU ~	
	Q1125=+2 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
	Q309=+0 ;HATA REAKSIYONU ~	
	Q1126=+1 ;DONER EKSEN. HIZALA ~	
	Q1120=+4 ;DEVRALMA POZISYONU ~	
	Q1121=+1 ;DEVRI KABUL ET	
3	TCH PROBE 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI ~	
	Q1100=+25 ;ANA EKSEN 1. NOKTA ~	
	Q1101=+15 ;YAN EKSEN 1. NOKTA ~	
	Q1102=-10 ;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~	


Q1116=+8	;CAP 1 ~	
Q1103=+80	;ANA EKSEN 2. NOKTA ~	
Q1104=+35	;YAN EKSEN 2. NOKTA ~	
Q1105=-10	;WZ EKSENI 2. NOKTA ~	
Q1117=+8	;CAP 2 ~	
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~	
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~	
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~	
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~	
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~	
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
Q1125=+2	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~	
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~	
Q1126=+0	;DONER EKSEN. HIZALA ~	
Q1120=+3	;DEVRALMA POZISYONU ~	
Q1121=+1	;DEVRI KABUL ET	
4 CALL PGM 35		; İşleme programını çağırma
5 END PGM TOUCHPROBE MM		

### 7.3.15 Örnek: İki delik üzerinden dönme masasını hizalama

Döner masayı 14xx döngüleriyle hizalarken **Q1126 DONER EKSEN. HIZALA**, **Q1120 DEVRALMA POZISYONU** ve **Q1121 DEVRI KABUL ET** parametrelerini kullanarak bunu tanımlamanız gerekir.

#### Program akışı

- Döngü 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI
  - **Q1126=+2**: Döner eksenleri hareket kılavuzuyla konumlandırın **TURN**
  - **Q1120=+3**: Ortalama tarama noktasına göre düzeltin
  - **Q1121=+2**: Döner masa hizalaması yapın ve ofset uygulayın

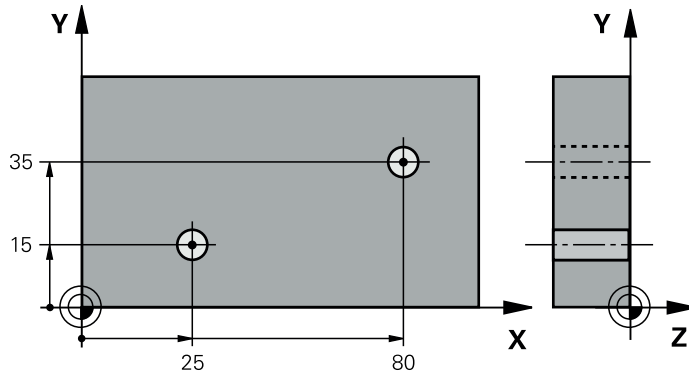

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 600 Z	
2 TCH PROBE 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI ~	
Q1100=+25 ;ANA EKSEN 1. NOKTA ~	
Q1101=+15 ;YAN EKSEN 1. NOKTA ~	
Q1102=-10 ;WZ EKSENI 1. NOKTA ~	
Q1116=+8 ;CAP 1 ~	
Q1103=+80 ;ANA EKSEN 2. NOKTA ~	
Q1104=+35 ;YAN EKSEN 2. NOKTA ~	
Q1105=-10 ;WZ EKSENI 2. NOKTA ~	
Q1117=+8 ;CAP 2 ~	
Q1115=+0 ;GEOMETRI TIPI ~	
Q423=+4 ;TARAMA SAYISI ~	
Q325=+0 ;BASLANGIC ACISI ~	
Q1119=+360 ;ACIKLIK ACISI ~	
Q320=+0 ;GUVENLIK MES. ~	
Q260=+50 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
Q1125=+2 ;GUVENLI YUKSKL. MODU ~	
Q309=+0 ;HATA REAKSIYONU ~	
Q1126=+2 ;DONER EKSEN. HIZALA ~	
Q1120=+3 ;DEVRALMA POZISYONU ~	
Q1121=+2 ;DEVRI KABUL ET	
3 CALL PGM 35	; İşleme programını çağırma
4 END PGM TOUCHPROBE MM	

## 7.4 Referans noktasını kaydedin (#17 / #1-05-1)

### 7.4.1 408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama

#### Uygulama



İsteğe bağlı **CfgPresetSettings** (No. 204600) makine parametresinin ayarına göre taramada, dönüş ekseninin döndürme açılarıyla **3D KIRMIZI** uyumlu olup olmadıkları kontrol edilir. Bu durum söz konusu değilse kumanda bir hata mesajı verir.

Kumanda referans noktalarını otomatik olarak belirleyebileceğiniz ve aşağıdaki gibi işleyebileceğiniz döngüleri kullanıma sunuyor:

- Belirlenen değerleri doğrudan gösterge değeri olarak ayarlama
- Belirlenen değerleri referans noktası tablosuna yaz
- Belirlenen değerleri sıfır noktası tablosuna yaz

#### Referans noktası ve tarama sistemi eksenini

Kumanda, işleme düzlemindeki referans noktasını ölçüm programınızda tanımladığınız tarama sistemi eksenine bağlı olarak ayarlar.

Aktif tarama sistemi eksenini	Şurada referans noktası ayarlama:
Z	X ve Y
Y	Z ve X
X	Y ve Z

### Hesaplanan referans noktasını kaydedin

Kumandanın hesaplanan referans noktasını nasıl kaydedeceğini tüm referans noktası ayarlama döngülerinde **Q303** ve **Q305** giriş parametreleri üzerinden belirleyebilirsiniz:

- **Q305 = 0, Q303 = 1:**  
Etkin referans noktası 0 satırına kopyalanır, değiştirilir ve 0 satırını etkinleştirir, bu sırada basit transformasyonlar silinir
- **Q305 eşit değil 0, Q303 = 0:**  
Sonuç sıfır noktası tablosunda **Q305** satırına yazılır, **sıfır noktasını NC programında döngü TRANS DATUM üzerinden etkinleştirin**  
**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında
- **Q305 eşit değildir 0, Q303 = 1:**  
Sonuç referans noktası tablosunun **Q305** satırına yazılır, **referans noktasını NC programındaki döngü 247 üzerinden etkinleştirmeniz gerekir**
- **Q305 eşit değil 0, Q303 = -1**



Bu kombinasyon sadece şu durumlarda oluşabilir:

- NC programlarını bir TNC 4xx üzerinde oluşturulmuş olan **410** ile **418** arasındaki döngüler ile içe aktarın
- NC programlarını daha eski bir iTNC 530 yazılımı ile oluşturulmuş olan **410** ile **418** arasındaki döngüler ile içe aktarın
- döngü tanımında ölçüm değeri aktarımını **Q303** parametresi üzerinden istemeden tanımladıysanız

Bu gibi durumlarda, REF tabanlı sıfır noktası tablolarıyla bağlantılı olarak tüm kullanım değiştiği ve **Q303** parametresi üzerinden tanımlı bir ölçü değeri aktarımını belirlemeniz gerektiği için kumanda bir hata mesajı verir.

### Q parametrelerinde ölçüm sonuçları

Kumanda, ilgili tarama döngüsünün ölçüm sonuçlarını **Q150** ile **Q160** arasındaki global olarak etkili Q parametrelerine kaydeder. Bu parametreleri NC programınızda tekrar kullanabilirsiniz. Her bir döngü tanımında belirtilen sonuç parametresi tablosuna dikkat edin.

## 7.4.2 Döngü 408 YIV ORTA RFNK (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G408

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **408** bir yivin merkez noktasını belirler ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.




HEIDENHAIN, **408 YIV ORTA RFNK** döngüsü yerine daha verimli **1404 PROBE SLOT/RIDGE** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1404 PROBE SLOT/RIDGE**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)", Sayfa 268

### Döngü akışı

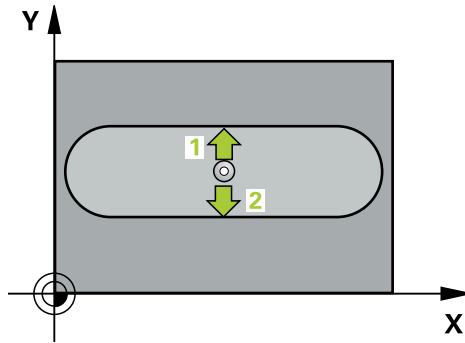

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi ya eksene paralel olarak ölçüm yüksekliğine veya doğrusal olarak güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 5 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 6 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 7 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

Q parametre numarası	Anlamı
Q166	Ölçülen yiv genişliğinin gerçek değeri
Q157	Merkez eksen konumunun gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Yiv genişliği ve güvenlik mesafesi, tarama noktaları yakınındaki bir ön konumlandırma işlemine izin vermiyorsa kumanda, tarama işlemine her zaman yiv merkezinden başlar. Bu durumda tarama sistemi, iki ölçüm noktası arasında güvenli yüksekliğe hareket etmez. Çarpışma tehlikesi bulunur!


- ▶ Tarama sistemi ile malzeme arasındaki çarpışmayı önlemek için yiv genişliğini çok **küçük** olarak girin.
- ▶ Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

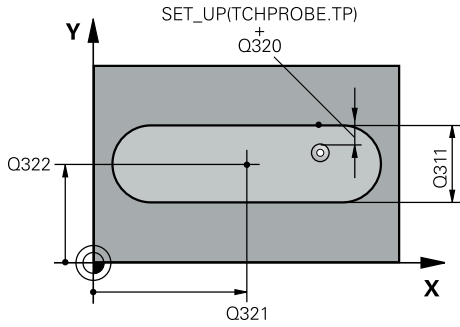

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki yiv merkezi. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki yiv ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q311 Yiv genişliği?

İşleme düzlemindeki konumdan bağımsız olarak yiv genişliği. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q272 Aks ölçümü (1=1.aks/2=2.Aks)?

Ölçüm yapılması gereken işleme düzlemi eksen:

**1:** Ana eksen = Ölçüm eksen

**2:** Yan eksen = Ölçüm eksen

Giriş: **1, 2**

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**


#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

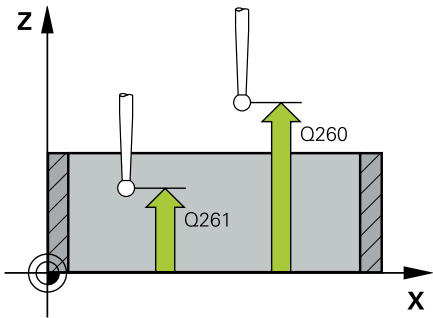

**Yardım resmi****Parametre****Q305 Tablodaki numara?**

Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. **Q303**'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.

Eğer **Q303=1** ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.

**Q303=0** ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.

**Diğer bilgiler:** "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190

Giriş: **0...99999**

**Q405 Yeni referans noktası?**

Kumandanın, belirlenen yiv merkezini ayarlayacağı ölçüm eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

**Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?**

Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:

**0:** Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna sıfır noktası kaydırmaması olarak yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir

**1:** Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.

Giriş: **0, 1**

**Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)**

Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:

**0:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın

**1:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın

Giriş: **0, 1**

**Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?**

Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece **Q381 = 1** olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS eksenini?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 408 YIV ORTA RFNK ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q311=+25	;YIV GENISLIGI ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+10	;TABLODAKI NO. ~
Q405=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI

### 7.4.3 Döngü 409 CUBUK ORTA RFNK (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G409

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **409**, bir çubuğun merkez noktasını belirler ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.



 
HEIDENHAIN, **409 CUBUK ORTA RFNK** döngüsü yerine daha verimli **1404 PROBE SLOT/RIDGE** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1404 PROBE SLOT/RIDGE**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)", Sayfa 268

#### Döngü akışı



- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Daha sonra tarama sistemi, sonraki güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** kadar gider ve orada ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 5 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler,
- 6 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 7 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

#### Q parametre numarası

#### Anlamı

Q166	Ölçülen çubuk genişliği gerçek değeri
Q157	Merkez eksen konumunun gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!


Tarama sistemi ile malzeme arasındaki çarpışmayı önlemek için çubuk genişliğini çok **büyük** olarak girin.

- ▶ Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

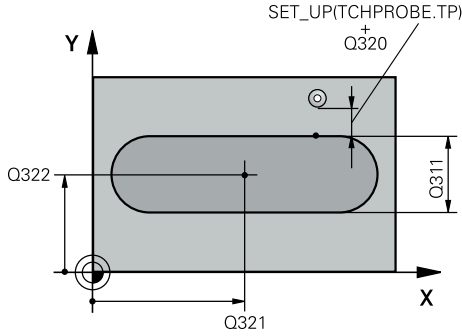

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki çubuğun ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki çubuğun ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q311 Çubuk genişliği?

İşleme düzlemindeki konumdan bağımsız olarak çubuğun genişliği. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q272 Aks ölçümü (1=1.aks/2=2.Aks)?

Ölçüm yapılması gereken işleme düzlemi eksen:

1: Ana eksen = Ölçüm eksen

2: Yan eksen = Ölçüm eksen

Giriş: **1, 2**

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

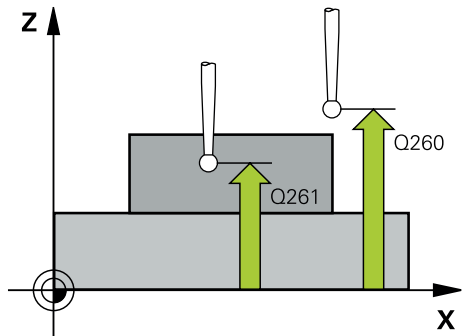

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p>Eğer <b>Q303=1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.</p> <p><b>Q303=0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q405 Yeni referans noktası?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen çubuk merkezini ayarlayacağı ölçüm eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna sıfır noktası kaydırması olarak yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b></p> <p>Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:</p> <p><b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın</p> <p><b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

**Yardım resmi****Parametre****Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?**

Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece **Q381** = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?**

Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece **Q381** = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q333 Yeni referans noktası TS eksenini?**

Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Örnek**

11 TCH PROBE 409 CUBUK ORTA RFNK ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q311=+25	;CUBUK GENISLIGI ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q305=+10	;TABLODAKI NO. ~
Q405=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI



#### 7.4.4 Döngü 410 IC DIKDORTGEN RFNK. (#17 / #1-05-1)

 
##### ISO programlaması

G410

##### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **410**, bir dikdörtgen cebinin merkez noktasını belirler ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.

##### Döngü akışı



- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi ya eksene paralel olarak ölçüm yüksekliğine veya doğrusal olarak güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 6 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 7 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 8 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q154	Ana eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q155	Yan eksen yan uzunluk gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!


Cep ölçüleri ve güvenlik mesafesi, tarama noktaları yakınındaki bir ön konumlandırma işlemine izin vermiyorsa kumanda, tarama işlemine her zaman cep merkezinden başlar. Tarama sistemi, dört ölçüm noktası arasında güvenli yüksekliğe hareket etmez. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi ile malzeme arasındaki çarpışmayı önlemek için cebin 1. ve 2. yan uzunluğunu çok **küçük** olarak girin.
- ▶ Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

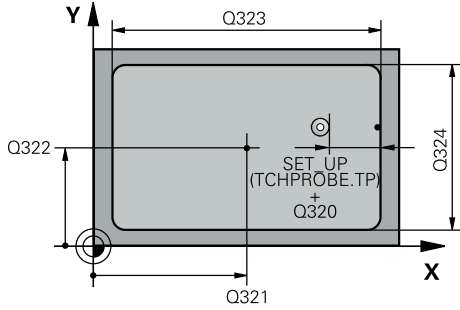

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki cebin merkezi. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki cebin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q323 1. Yan Uzunluk?


İşleme düzlemi ana eksenine paralel cep uzunluğu. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q324 2. Yan Uzunluk?

İşleme düzlemi yan eksenine paralel cep uzunluğu. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

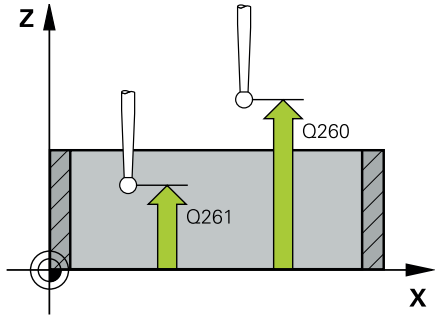

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olamayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p>Eğer <b>Q303=1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.</p> <p><b>Q303=0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen cep merkezini ayarlayacağı ana eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen cep merkezini ayarlayacağı yan eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b></p> <p>Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:</p> <p><b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın</p> <p><b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS ekseni?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

### Örnek

11 CYCL DEF 410 IC DIKDORTGEN RFNK. ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q323=+60	;1. YAN UZUNLUKLAR ~
Q324=+20	;2. YAN UZUNLUKLAR ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+10	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI

## 7.4.5 Döngü 411 DIS DIKDORTGEN RFNK. (#17 / #1-05-1)


### ISO programlaması

G411

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **411**, bir dikdörtgen tıpanın merkez noktasını belirler ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.

### Döngü akışı

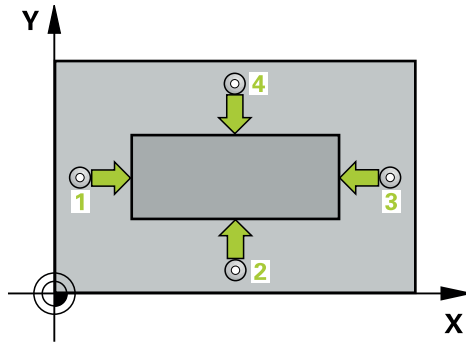

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi ya eksene paralel olarak ölçüm yüksekliğine veya doğrusal olarak güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 6 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 7 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 8 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q154	Ana eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q155	Yan eksen yan uzunluk gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!


Tarama sistemi ile malzeme arasında çarpışmayı önlemek için tıpanın 1. ve 2. yan uzunluğunu çok **büyük** olarak girin.

- ▶ Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağırmasını programlamış olmanız gerekir

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

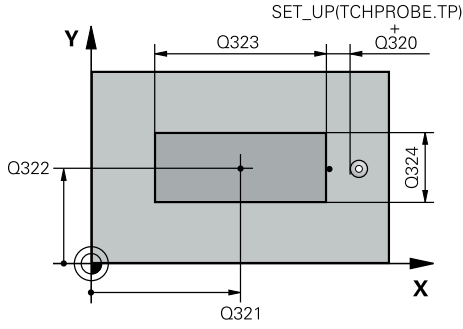

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki pimin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki pimin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q323 1. Yan Uzunluk?


Pim uzunluğu, işleme düzlemi ana eksenine paraleldir Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q324 2. Yan Uzunluk?

İşleme düzlemi yan eksenine paralel pimin uzunluğu. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

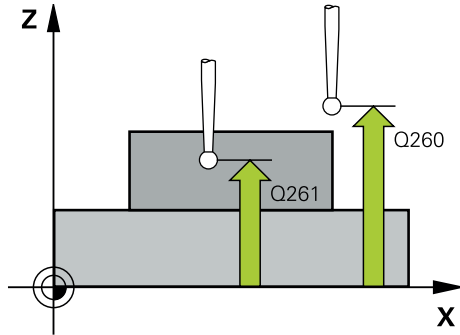

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olamayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**



Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p>Eğer <b>Q303=1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.</p> <p><b>Q303=0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen pim ortasını ayarlayacağı ana eksen-deki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen pim ortasını ayarlayacağı yan eksen-deki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b></p> <p>Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:</p> <p><b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın <b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS akseni?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 411 DIS DIKDORTGEN RFNK. ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q323=+60	;1. YAN UZUNLUKLAR ~
Q324=+20	;2. YAN UZUNLUKLAR ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI

## 7.4.6 Döngü 412 IC DAIRE RFNK. (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G412

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **412**, bir daire cebinin (delik) orta noktasını belirler ve bu orta noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.




HEIDENHAIN, **412 IC DAIRE RFNK.** döngüsü yerine daha verimli **1401 DAIRE TARAMA** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1401 DAIRE TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 259

### Döngü akışı

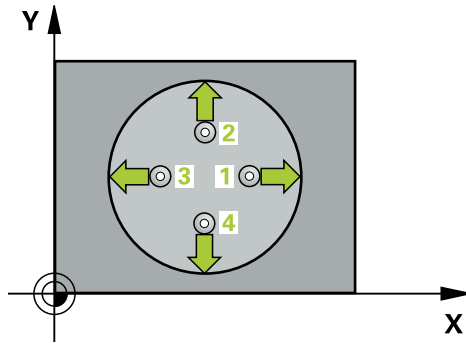

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan başlangıç açısına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi ya ölçüm yüksekliğine ya da güvenli yüksekliğe gider, sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 6 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 7 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 8 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

### Q parametre numarası

### Anlamı

Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Çap gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!


Cep ölçüleri ve güvenlik mesafesi, tarama noktaları yakınındaki bir ön konumlandırma işlemine izin vermiyorsa kumanda, tarama işlemine her zaman cep merkezinden başlar. Tarama sistemi, dört ölçüm noktası arasında güvenli yüksekliğe hareket etmez. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Cep/delik dahilinde hiçbir malzeme olmamalıdır
- ▶ Tarama sistemi ile malzeme arasındaki çarpışmayı önlemek için cep nominal çapını (delik) çok **küçük** olarak girin.

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.


#### Programlama için notlar

- **Q247** açısı adımı ne kadar küçük programlarsanız kumanda, referans noktasını o kadar hatalı hesaplar. En küçük giriş değeri: 5°

 90° değerinden daha küçük bir açı adımı programlayın

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

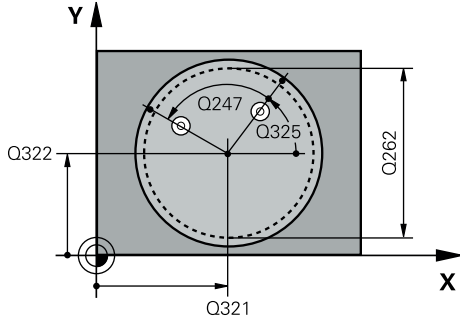

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki cebin merkezi. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki cebin ortası. **Q322 = 0** olarak programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını pozitif Y eksenine hizalar; **Q322** eşit değildir 0 programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını nominal pozisyona hizalar. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Dairesel cebin (delik) yaklaşık çapı. Değeri tercihen daha küçük girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q325 Başlangıç açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q247 Açı adımı?

İki ölçüm noktası arasındaki açı, açı adımının ön işareti, tarama sisteminin sonraki ölçüm noktasına hareket ettiği dönme yönünü belirler (- = saat yönü). Yayları ölçmek isterseniz bir açı adımını küçüktür 90° olarak programlayın. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-120...+120**

#### Q261 Tarama sis. eksenini. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

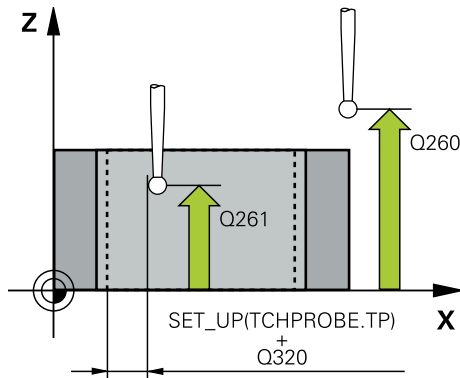

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p><b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p>Eğer <b>Q303=1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.</p> <p><b>Q303=0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen cep merkezini ayarlayacağı ana eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen cep merkezini ayarlayacağı yan eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b> Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme: <b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın <b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b> Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b> Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS akseni?</b> Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q423 Dokunma düzlemi sayısı (4/3)?</b> Kumandanın daireyi üç veya dört tarama ile ölçüp ölçmeyeceğini belirleyin: <b>3:</b> Üç ölçüm noktası kullan <b>4:</b> Dört ölçüm noktası kullan (standart ayar) Giriş: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 İşlem tipi? Düz=0/Daire=1</b> Güvenli yükseklikte hareket (<b>Q301=1</b>) etkin ise aletin hangi hat fonksiyonuyla ölçüm noktaları arasında hareket etmesi gerektiğini belirleyin: <b>0:</b> çalışmalar arasında bir doğrunun üzerinde sürün <b>1:</b> çalışmalar arasında daire kesiti çapı üzerinde dairesel sürün Giriş: <b>0, 1</b></p>



**Örnek**

11 TCH PROBE 412 IC DAIRE RFNK. ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+75	;NOMINAL CAP ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+60	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+12	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q365=+1	;ISLEM TIPI

## 7.4.7 Döngü 413 DIS DAIRE RFNK. (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G413

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **413**, bir dairesel pimin merkez noktasını belirler ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.




HEIDENHAIN, **413 DIS DAIRE RFNK.** döngüsü yerine daha verimli **1401 DAIRE TARAMA** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1401 DAIRE TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 259

### Döngü akışı

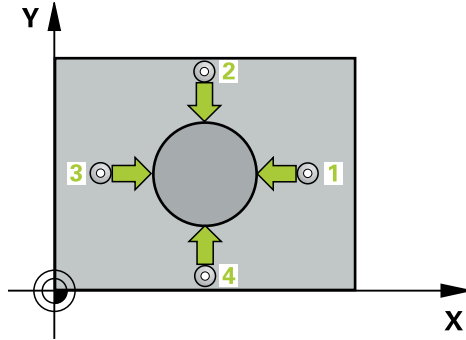

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan başlangıç açısına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi ya ölçüm yüksekliğine ya da güvenli yüksekliğe gider, sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 6 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189
- 7 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 8 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

### Q parametre numarası

### Anlamı

Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Çap gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Tarama sistemi ile malzeme arasında çarpmayı önlemek için pim nominal çapını çok **büyük** olarak girin.


- ▶ Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir

- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.
- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **Q247** açı adımını ne kadar küçük programlarsanız kumanda, referans noktasını o kadar hatalı hesaplar. En küçük giriş değeri: 5°

 90° değerinden daha küçük bir açı adımı programlayın

## Döngü parametresi

### Yardımcı resmi

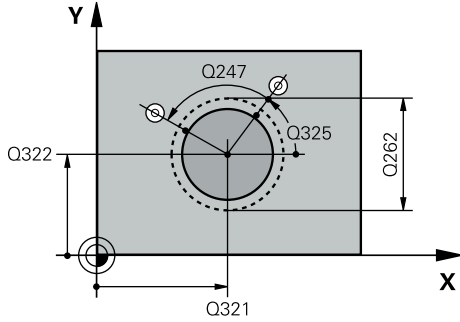

### Parametre

#### Q321 Orta 1. eksen?

İşleme düzlemi ana eksenindeki pimin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

#### Q322 Orta 2. eksen?

İşleme düzlemi yan eksenindeki pimin ortası. **Q322 = 0** olarak programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını pozitif Y eksenine hizalar; **Q322** eşit değildir 0 programlarsanız kumanda, delik merkez noktasını nominal pozisyona hizalar. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Pimin yaklaşık çapı. Değeri tercihen daha büyük girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q325 Başlangıç açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q247 Açı adımı?

İki ölçüm noktası arasındaki açı, açı adımının ön işareti, tarama sisteminin sonraki ölçüm noktasına hareket ettiği dönme yönünü belirler (- = saat yönü). Yayı ölçmek isterseniz bir açı adımını küçüktür 90° olarak programlayın. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-120...+120**

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

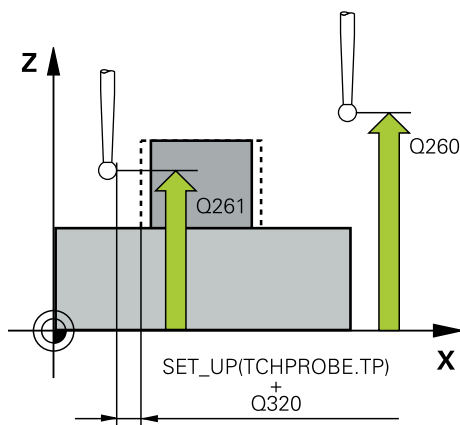

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p><b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p>Eğer <b>Q303=1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.</p> <p><b>Q303=0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen pim ortasını ayarlayacağı ana eksen-deki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen pim ortasını ayarlayacağı yan eksen-deki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b> Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme: <b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın <b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b> Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b> Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381 = 1</b> olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS akseni?</b> Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q423 Dokunma düzlemi sayısı (4/3)?</b> Kumandanın daireyi üç veya dört tarama ile ölçüp ölçmeyeceğini belirleyin: <b>3:</b> Üç ölçüm noktası kullan <b>4:</b> Dört ölçüm noktası kullan (standart ayar) Giriş: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 İşlem tipi? Düz=0/Daire=1</b> Güvenli yükseklikte hareket (<b>Q301=1</b>) etkin ise aletin hangi hat fonksiyonuyla ölçüm noktaları arasında hareket etmesi gerektiğini belirleyin: <b>0:</b> çalışmalar arasında bir doğrunun üzerinde sürün <b>1:</b> çalışmalar arasında daire kesiti çapı üzerinde dairesel sürün Giriş: <b>0, 1</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 413 DIS DAIRE RFNK. ~	
Q321=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+75	;NOMINAL CAP ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+60	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+15	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q365=+1	;ISLEM TIPI

## 7.4.8 Döngü 414 DIS KOSE RFNK. (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması  
G414

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **414**, iki doğrunun kesişim noktasını belirler ve bu kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak kesişme noktasını bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.




HEIDENHAIN, **414 DIS KOSE RFNK.** döngüsü yerine daha verimli **1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1416KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 169

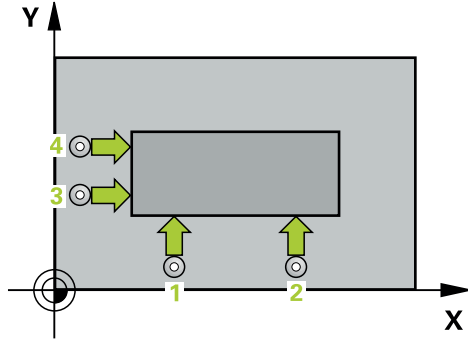

**Döngü akışı**

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan 3. ölçüm noktasına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler
- 3 Bundan sonra tarama sistemi sonraki tarama noktasına **2** gider ve orada ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 6 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 7 Ardından kumanda belirlenen köşenin koordinatlarını takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 8 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler




Numerik kontrol ilk doğruyu daima çalışma düzlemi yan eksen yönünde ölçer.

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen köşesi gerçek değeri
Q152	Yan eksen köşesi gerçek değeri

### Köşelerin tanımı

**1** ve **3** ölçüm noktalarının konumu ile kumandanın referans noktasını koyduğu köşeyi belirlersiniz (bakınız aşağıdaki resim ve tablo).

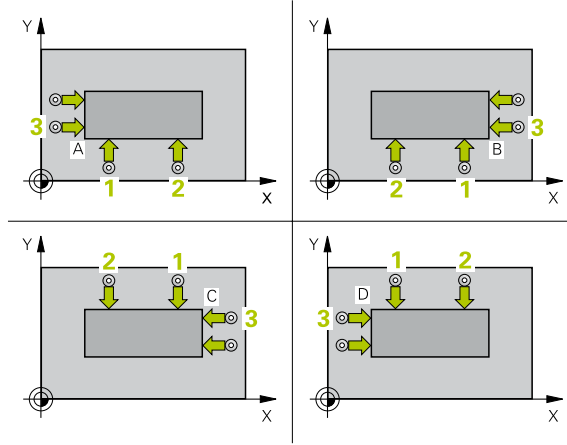

Köşe	X koordinatı	Y koordinatı
A	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha büyük	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha küçük
B	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha küçük	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha küçük
C	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha küçük	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha büyük
D	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha büyük	Nokta <b>1</b> Nokta <b>3</b> 'den daha büyük

### Uyarılar

#### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

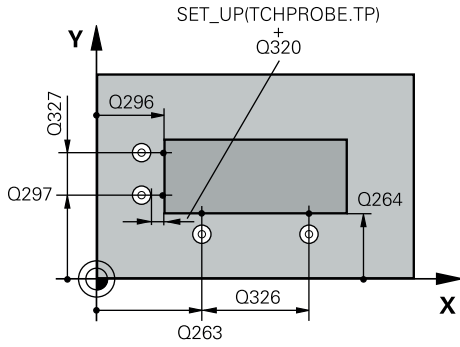

### Parametre

#### Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q326 1. eksen mesafesi?

İşleme düzleminin ana eksenindeki birinci ile ikinci ölçüm noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q296 3. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki üçüncü tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q297 3. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki üçüncü tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q327 2. eksen mesafesi?

İşleme düzleminin yan eksenindeki üçüncü ile dördüncü ölçme noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?


Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

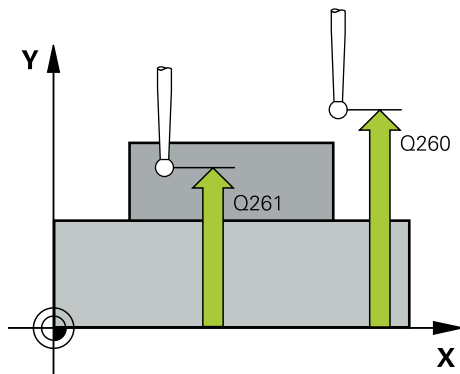

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket <b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q304 Temel dönmeyi tamamlama (0/1)?</b></p> <p>Kumandanın malzeme eğik konumunu bir temel dönüşle dengeleyip dengelemeyeceğini belirleme:</p> <p><b>0:</b> Temel dönüş uygulama <b>1:</b> Temel dönüş uygula</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumandanın köşenin koordinatlarını kaydettiği referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar:</p> <p><b>Q303 = 1</b> ise kumanda, referans noktası tablosuna yazar. Eğer <b>Q303 = 0</b> ise kumanda sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen köşeye ayarlayacağı ana eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen köşeye ayarlayacağı yan eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b></p> <p>Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:</p> <p><b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın</p> <p><b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS ekseni?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 414 DIS KOSE RFNK. ~	
Q263=+37	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+7	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q326=+50	;1. EKSEN MESAFESI ~
Q296=+95	;3. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q297=+25	;3. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q327=+45	;2. EKSEN MESAFESI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q304=+0	;TEMEL DONME ~
Q305=+7	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI

## 7.4.9 Döngü 415 IC KOSE RFNK. (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G415

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **415**, iki doğrunun kesişim noktasını belirler ve bu kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak kesişme noktasını bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.




HEIDENHAIN, **415 IC KOSE RFNK.** döngüsü yerine daha verimli **1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1416 KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 169

### Döngü akışı

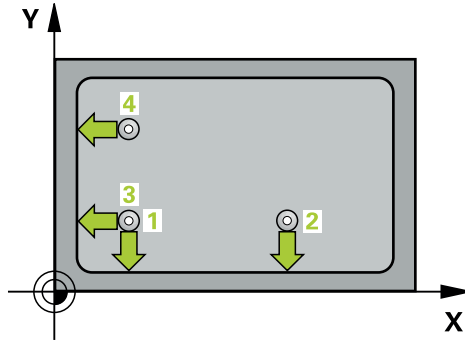

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Tarama yönü, köşe numarasına bağlıdır
- 3 Ardından tarama sistemi sonraki tarama noktası **2**'ye gider, bu esnada kumanda yan eksenindeki tarama sistemini güvenlik mesafesi **Q320 + SET\_UP** + tarama bilyesinin yarıçapı kadar hareket ettirir ve orada ikinci tarama işlemini gerçekleştirir
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e konumlandırır (konumlandırma mantığı 1. tarama noktasındaki gibi) ve işlemi gerçekleştirir
- 5 Ardından tarama sistemi tarama noktası **4** konumuna gider. Kumanda bu sırada tarama sistemini ana eksen üzerinde güvenlik mesafesi **Q320 + SET\_UP** + tarama bilyesi yarıçapı kadar hareket ettirir ve orada dördüncü tarama işlemini gerçekleştirir
- 6 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 7 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 8 Ardından kumanda belirlenen köşenin koordinatlarını takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 9 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler



Numerik kontrol ilk doğruyu daima çalışma düzlemi yan eksen yönünde ölçer.

**Q parametre  
numarası**

**Anlamı**

**Q151** Ana eksen köşesi gerçek değeri

**Q152** Yan eksen köşesi gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.


#### Programlama için not

- Döngü tanımlanmadan önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

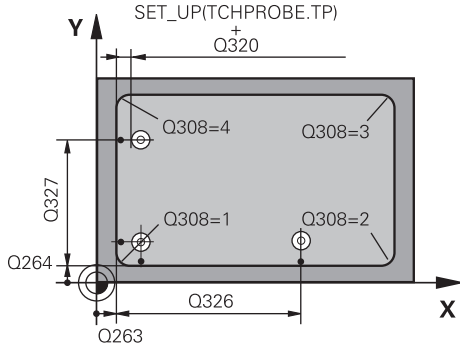

### Parametre

#### Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzleminin ana eksenindeki köşenin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzleminin yan eksenindeki köşenin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q326 1. eksen mesafesi?

İşleme düzleminin ana eksenindeki köşe ile ikinci ölçüm noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q327 2. eksen mesafesi?


İşleme düzleminin yan eksenindeki köşe ile dördüncü ölçüm noktası arasındaki mesafe. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q308 Köşe? (1/2/3/4)

Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı köşenin numarası.

Giriş: **1, 2, 3, 4**

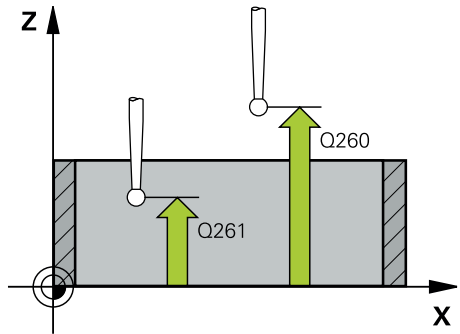

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirler:

**0**: Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1**: Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q304 Temel dönmeyi tamamlama (0/1)?</b></p> <p>Kumandanın malzeme eğik konumunu bir temel dönüşle dengeleyip dengelemeyeceğini belirleme:</p> <p><b>0:</b> Temel dönüş uygulama <b>1:</b> Temel dönüş uygula</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b></p> <p>Kumandanın köşenin koordinatlarını kaydettiği referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p><b>Q303 = 1</b> ise kumanda, referans noktası tablosuna yazar. Eğer <b>Q303 = 0</b> ise kumanda sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Yeni referans noktası ana eksen?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen köşeye ayarlayacağı ana eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q332 Yeni referans noktası yan eksen?</b></p> <p>Kumandanın belirlenen köşeye ayarlayacağı yan eksendeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?</b></p> <p>Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)</b></p> <p>Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:</p> <p><b>0:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın <b>1:</b> Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS akseni?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 415 IC KOSE RFNK. ~	
Q263=+37	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+7	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q326=+50	;1. EKSEN MESAFESI ~
Q327=+45	;2. EKSEN MESAFESI ~
Q308=+1	;KOSE ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q304=+0	;TEMEL DONME ~
Q305=+7	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI

### 7.4.10 Döngü 416 DAIRE CAPI MER RFNK (#17 / #1-05-1)


#### ISO programlaması

G416

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **416**, bir delikli dairenin merkez noktasını üç deliği ölçerek hesaplar ve bu merkez noktayı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak merkez noktayı bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.

#### Döngü akışı

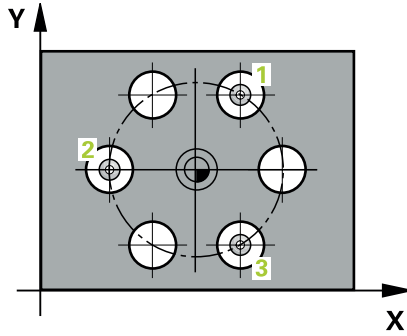

- 1 Kumanda, tarama sistemini konumlandırma mantığıyla ilk deliğin **1** girilen orta noktasına konumlandırır  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine gider ve ilk delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri gider ve ikinci deliğin **2** girilen merkez noktasına konumlandırır
- 4 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve ikinci delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 5 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri döner ve üçüncü delik **3** için girilen merkez noktası üzerine konumlanır
- 6 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve üçüncü delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 7 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 8 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 9 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder
- 10 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Delikli daire çapı gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için not

- Döngü tanımlanmadan önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

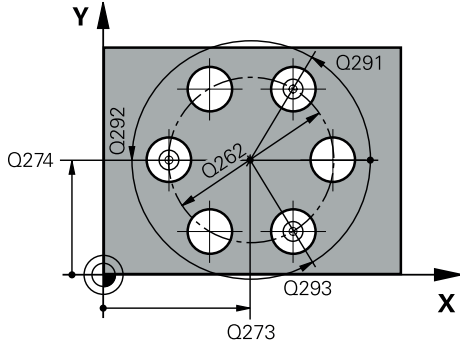

### Parametre

#### Q273 Orta 1. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenindeki delikli dairenin merkezi (nominal değer). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q274 Orta 2. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenindeki delikli dairenin merkezi (nominal değer). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Yaklaşık delikli daire çapını girin. Delik çapı ne kadar küçükse nominal çapı o kadar dikkatli girmeniz gerekir.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q291 1. delme açısı?

İşleme düzlemindeki birinci delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q292 2. delme açısı?

İşleme düzlemindeki ikinci delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q293 3. delme açısı?

İşleme düzlemindeki üçüncü delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Yardım resmi****Parametre****Q305 Tablodaki numara?**

Kumanda tarafından merkez nokta koordinatlarına kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. **Q303**'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.

Eğer **Q303=1** ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar.

**Q303=0** ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez.

**Diğer bilgiler:** "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190

Giriş: **0...99999**

**Q331 Yeni referans noktası ana eksen?**

Kumandanın, belirlenen delikli daire merkezini ayarlayacağı ana eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q332 Yeni referans noktası yan eksen?**

Kumandanın belirlenen delikli daire merkezine ayarlayacağı yan eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?**

Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:

**-1:** Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189

**0:** Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir

**1:** Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.

Giriş: **-1, 0, +1**

**Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)**

Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:

**0:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın

**1:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın

Giriş: **0, 1**



Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS ekseni?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b></p> <p>Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320, SET_UP</b> (tarama sistemi tablosu) ögesine ek olarak ve sadece tarama sistemi eksenindeki referans noktasının taranması sırasında etki eder. Değer artımsal etki eder.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 416 DAIRE CAPI MER RFNK ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+90	;NOMINAL CAP ~
Q291=+34	;1. DELME ACISI ~
Q292=+70	;2. DELME ACISI ~
Q293=+210	;3. DELME ACISI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q305=+12	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+1	;REFERANS NOKTASI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES.

### 7.4.11 Döngü 417 TS EKSENI RFNK. (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G417

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **417**, tarama sistemi eksenindeki herhangi bir koordinatı ölçer ve bu koordinatı referans noktası olarak belirler. Kumanda, isteğe bağlı olarak ölçülen koordinatları bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.


**i** HEIDENHAIN, **417 TS EKSENI RFNK.** döngüsü yerine daha verimli **1400 KONUM TARAMA** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1400 KONUM TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1400 POZİSYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 255

#### Döngü akışı

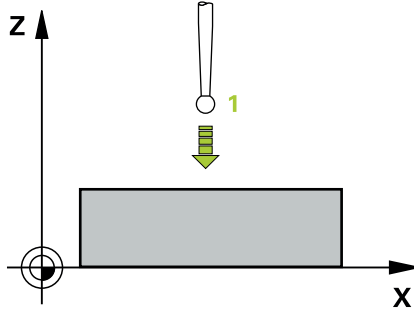

- 1 Kumanda, tarama sistemini konumlandırma mantığıyla programlanan tarama noktası **1**. konumuna getirir. Kumanda bu arada tarama sistemini, pozitif tarama sistemi eksen yönünde güvenlik mesafesi kadar kaydırır

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Ardından tarama sistemi eksenindeki tarama sistemi, tarama noktasının **1** girilen koordinatlarına gider ve basit bir tarama ile nominal pozisyonu belirler
- 3 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 4 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 5 Ardından kumanda gerçek değerleri takip eden Q parametrelerine kaydeder

**Q parametre numarası**

**Anlamı**

Q160

Ölçülen noktanın gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, referans noktasını bu ekseninde belirler.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

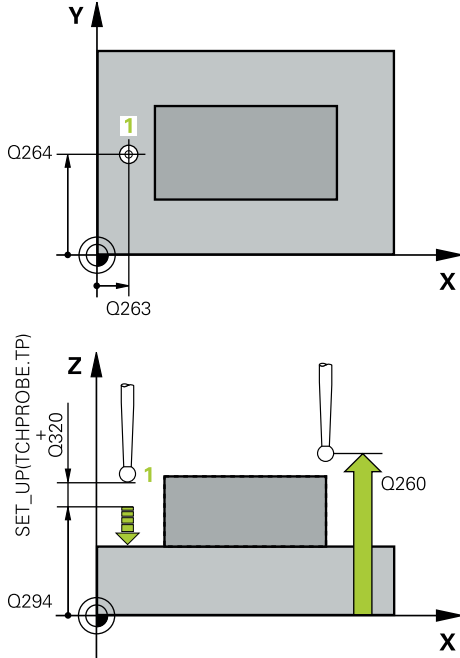

### Parametre

#### Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q294 1. 3. eksen ölçüm noktası?

Tarama sistemi eksenindeki ilk tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q305 Tablodaki numara?

Kumanda tarafından koordinatlara kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. **Q303**'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.

**Q303 = 1** ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar. Eğer **Q303 = 0** ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez

**Diğer bilgiler:** "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190

Giriş: **0...99999**

#### Q333 Yeni referans noktası TS eksenini?

Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Yardım resmi****Parametre****Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?**

Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:

**-1:** Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189

**0:** Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir

**1:** Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.

Giriş: **-1, 0, +1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 417 TS EKSENİ RFNK. ~	
Q263=+25	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+25	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q294=+25	;1. 3. EKSEN NOKTASI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO. ~
Q333=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI

## 7.4.12 Döngü 418 DORT DELIK REF NOK (#17 / #1-05-1)


### ISO programlaması

G418

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **418**, ilgili iki delik merkez noktasına ait bağlantı doğrularının kesişim noktasını hesaplar ve bu kesişim noktasını referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak kesişme noktasını bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.

### Döngü akışı

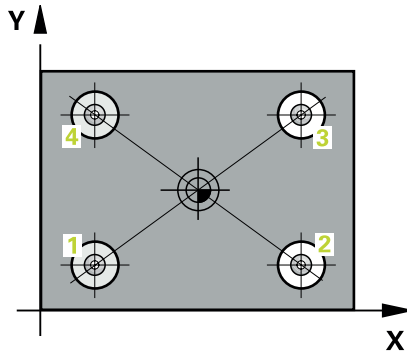

- 1 Kumanda tarama sistemini konumlandırma mantığıyla ilk **1** deliğinin ortasına yerleştirir  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine gider ve ilk delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri gider ve ikinci deliğin **2** girilen merkez noktasına konumlandırır
- 4 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve ikinci delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 5 Kumanda, **3.** ve **4.** delikler için işlemi tekrarlar
- 6 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 7 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, (bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189)
- 8 Kumanda, referans noktasını delik merkez noktası bağlantı hatları **1/3** ve **2/4** kesişim noktası olarak hesaplar ve nominal değerleri aşağıda uygulanan Q parametrelerinde kaydeder
- 9 İstenirse kumanda daha sonra ayrı bir tarama işleminde tarama sistemi eksenindeki referans noktasını belirler

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen kesişim noktası gerçek değeri
Q152	Yan eksen kesişim noktası gerçek değeri

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.


#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.



## Döngü parametresi

## Yardım resmi

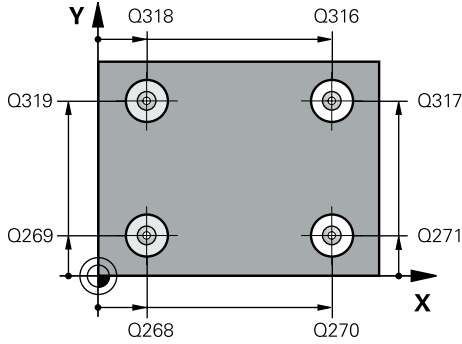

## Parametre

**Q268 1. Delme: Orta 1. eksen?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+9999.9999

**Q269 1. Delme: Orta 2. eksen?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q270 2. Delme: Orta 1. eksen?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q271 2. Delme: Orta 2. eksen?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q316 3. Delme: Orta 1. eksen?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki 3. deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q317 3. Delme: Orta 2. eksen?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki 3. deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q318 4. Delme: Orta 1. eksen?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki 4. deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q319 4. Delme: Orta 2. eksen?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki 4. deliğin merkez noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?**


Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999 Alternatif **PREDEF**

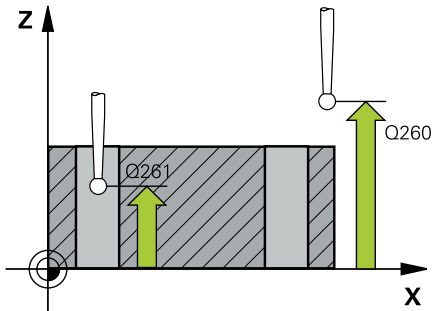

**Yardım resmi****Parametre****Q305 Tablodaki numara?**

Kumandanın, bağlantı hatlarının kesişim noktası koordinatlarını kaydettiği referans noktası tablosundaki/sıfır noktası tablosundaki satır numarasını belirtin. **Q303**'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.

**Q303 = 1** ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar. Eğer **Q303 = 0** ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik olarak etkinleştirilmez

**Diğer bilgiler:** "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190

Giriş: **0...99999**

**Q331 Yeni referans noktası ana eksen?**

Kumandanın, belirlenen bağlantı hatları kesişim noktasını ayarlayacağı ana eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q332 Yeni referans noktası yan eksen?**

Kumandanın, belirlenen bağlantı hatları kesişim noktasını ayarlayacağı yan eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

**Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0, 1)?**

Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:

**-1:** Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189

**0:** Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir

**1:** Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.

Giriş: **-1, 0, +1**

**Q381 TS ekseninde tarama? (0/1)**

Kumandanın referans noktasını da tarama sistemi eksenine koyup koymayacağını belirleme:

**0:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlamayın

**1:** Tarama sistemi ekseninde referans noktasını ayarlayın

Giriş: **0, 1**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q382 TS eksen tarama: 1. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi ana eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q383 TS eksen tarama: 2. eksen koor.?</b></p> <p>Referans noktasının tarama sistemi ekseninde konması gereken işleme düzlemi yan eksenindeki tarama noktası koordinatları. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q384 TS eksen tarama: 3. eksen koor.?</b></p> <p>Tarama sistemi ekseninde referans noktasının ayarlanacağı tarama sistemi eksenindeki tarama noktası koordinatı. Sadece <b>Q381</b> = 1 olduğunda etkilidir. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası TS eksen?</b></p> <p>Kumandanın, referans noktasını ayarlayacağı tarama sistemi eksenindeki koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 418 DORT DELIK REF NOK ~	
Q268=+20	;1. ORTA 1. EKSEN ~
Q269=+25	;1. ORTA 2. EKSEN ~
Q270=+150	;2. ORTA 1. EKSEN ~
Q271=+25	;2. ORTA 2. EKSEN ~
Q316=+150	;3. ORTA 1. EKSEN ~
Q317=+85	;3. ORTA 2. EKSEN ~
Q318=+22	;4. ORTA 1. EKSEN ~
Q319=+80	;4. ORTA 2. EKSEN ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q305=+12	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+85	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+50	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+0	;REFERANS NOKTASI

### 7.4.13 Döngü 419 HER BİR EKSEN RFNK (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G419

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **419**, seçebilir bir eksendeki herhangi bir koordinatı ölçer ve bu koordinatı referans noktası olarak ayarlar. Kumanda, isteğe bağlı olarak ölçülen koordinatları bir sıfır noktası tablosuna veya referans noktası tablosuna da yazabilir.



HEIDENHAIN, **419 HER BİR EKSEN RFNK** döngüsü yerine daha verimli **1400 KONUM TARAMA** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

##### ■ Döngü **1400 KONUM TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 255

#### Döngü akışı

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine gider ve basit bir tarama ile gerçek pozisyonu belirler
- 3 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe geri konumlandırır
- 4 **Q303** ve **Q305** döngü parametrelerine bağlı olarak kumanda belirlenen referans noktasını işler, bkz. "408 ila 419 arası tarama sistemi döngülerinin tabanlarını referans noktasına ayarlama", Sayfa 189

#### Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400** ile **499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Referans noktasını referans noktası tablosunda birden fazla eksenle kaydetmek istiyorsanız **419** döngüsünü ardı ardına birkaç kez kullanabilirsiniz. Ancak bunun için her **419** döngüsü uygulamasından sonra referans noktası numarasını yeniden etkinleştirmeniz gerekir. Etkin referans noktası olarak referans noktası 0 ile çalışırsanız bu işleme gerek kalmaz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

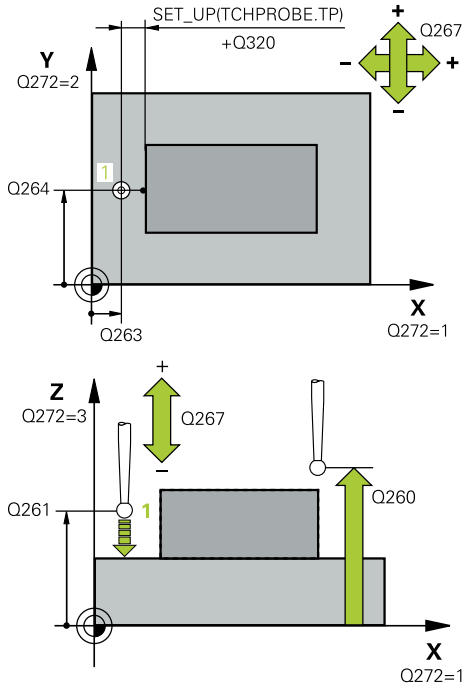

### Parametre

#### Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q261 Tarama sis. eksenini. ölçüm yükseği?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q272 Ölçüm eks. (1...3: 1=ana eksen)?

Ölçüm yapılması gereken eksen:

- 1: Ana eksen = Ölçüm eksenini
- 2: Yan eksen = Ölçüm eksenini
- 3: Tarama sistemi eksenini = Ölçüm eksenini

### Eksen düzenleri

Etkin tarama sistemi eksenini: Q272 = 3	İlgili ana eksen: Q272 = 1	İlgili yan eksen: Q272 = 2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

Giriş: **1, 2, 3**

#### Q267 Gidiş yönü 1 (+1=+ / -1=-)?

Tarama sisteminin malzemeye hareket yönü:

-1: Negatif hareket yönü

+1: Pozitif hareket yönü

Giriş: **-1, +1**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q305 Tablodaki numara?</b> Kumanda tarafından koordinatlara kaydedilen referans noktası tablosunun/sıfır noktası tablosunun satır numarasını girin. <b>Q303</b>'e bağlı olarak kumanda girişi referans noktası tablosuna veya sıfır noktası tablosuna yazar.</p> <p><b>Q303 = 1</b> ise kumanda, referans noktası tablosunu tanımlar. Eğer <b>Q303 = 0</b> ise kumanda, sıfır noktası tablosunu tanımlar. Sıfır noktası otomatik etkinleştirilmez</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplanan referans noktasını kaydedin", Sayfa 190</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q333 Yeni referans noktası?</b> Kumandanın referans noktasını ayarlayacağı koordinat. Temel ayar = 0. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Ölçüm değeri aktarımı (0,1)?</b> Belirlenen referans noktasının sıfır noktası tablosunda veya referans noktası tablosunda kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleme:</p> <p><b>-1:</b> Kullanmayın! Eski NC programları içe aktarıldıktan sonra kumanda tarafından girilir bkz. "Uygulama", Sayfa 189</p> <p><b>0:</b> Belirlenen referans noktasını etkin sıfır noktası tablosuna yazın. Referans sistemi, etkin malzeme koordinat sistemidir</p> <p><b>1:</b> Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 419 HER BIR EKSEN RFNK ~	
Q263=+25	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+25	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q261=+25	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q267=+1	;GIDIS YONU ~
Q305=+0	;TABLODAKI NO. ~
Q333=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI

#### 7.4.14 Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)

##### ISO programlaması

G1400


##### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **1400** seçilebilir bir eksende herhangi bir pozisyonu ölçer. Sonucu referans noktası tablosunun etkin satırına devralabilirsiniz.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

##### Döngü akışı

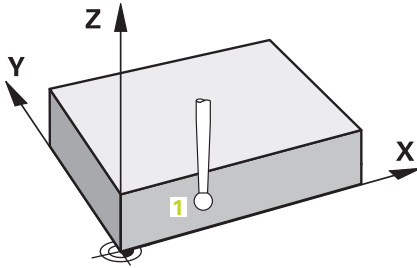

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.
- 3 **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 4 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlanırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde birinci ölçülen pozisyon
Q980 ila Q982	Birinci tarama noktasının ölçülen sapmaları
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: İlk tarama noktasından başlayarak maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın





- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

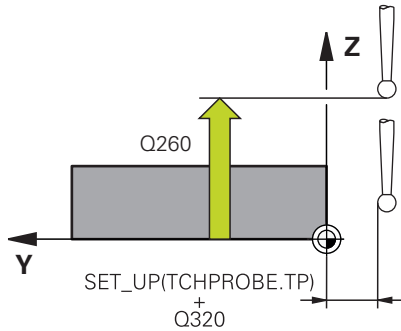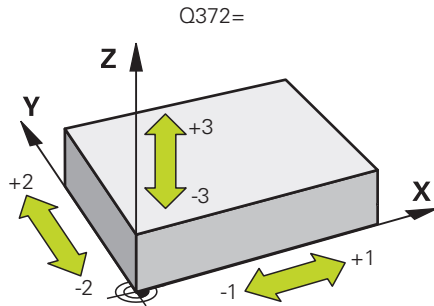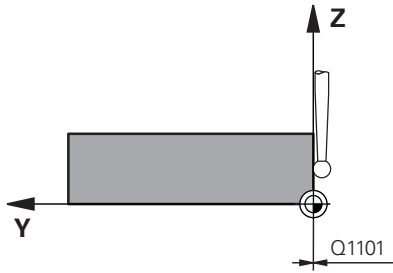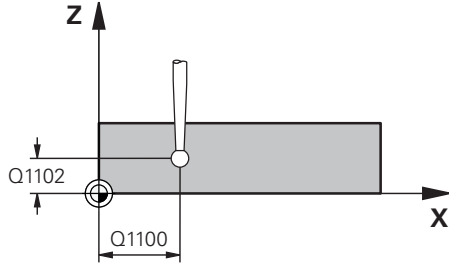

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif olarak **?, -, +** veya **@**

- **?**: Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- **-, +**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- **@**: Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki ilk tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q372 Tarama yönü (-3...+3)?

Taramanın yapılacağı yöndeki eksen. Kumandanın pozitif veya negatif yönde hareket edip etmediğini tanımlamak için işareti kullanırsınız.

Giriş: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Yardım resmi****Parametre****Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0, 1, 2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, ıskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Etkin referans noktası, 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmasına göre alınır, düzeltildi.

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1400 POZISYON TARAMA ~	
Q1100=+25	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENİ 1. NOKTA ~
Q372=+0	;TARAMA YONU ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+1	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1120=+0	;DEVRALMA POZISYONU

### 7.4.15 Döngü 1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G1401


#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **1401** bir dairesel cebin veya dairesel pimin merkez noktasını belirler. Sonucu referans noktası tablosunun etkin satırına devralabilirsiniz.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

#### Döngü akışı

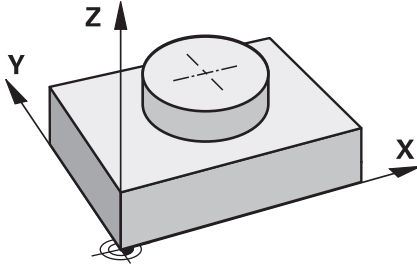

- 1 Kumanda, konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının ön konumuna yerleştirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.
- 3 **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125**'i programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 4 Kumanda, tarama sistemini bir sonraki tarama noktasına konumlandırır.
- 5 Kumanda tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** sürer ve sonraki tarama noktasını belirler.
- 6 **Q423 TARAMA SAYISI** tanımına bağlı olarak 3 ile 5 arasındaki adımlar tekrarlanır.
- 7 Kumanda, tarama sistemini Güvenli Yüksekliğe **Q260** geri konumlandırır.
- 8 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlanırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ölçülen daire merkez noktası
Q966	Ölçülen çap
Q980 ila Q982	Daire merkez noktasının ölçülen sapması
Q996	Çapın ölçülen sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Birinci daire merkez noktasından başlayarak maksimum sapma
Q973	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Çap 1'den başlayan maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır. Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.


- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

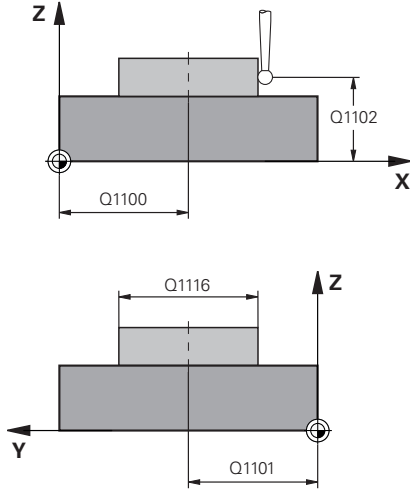

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif giriş **?**, **+**, **-** veya **@**:

- **"?..."**: Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- **"...-...+..."**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- **"...@..."**: Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz.

#### Q1100

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1116 1. pozisyon çapı?

Birinci deliğin veya birinci pim çapı

Giriş: **0...9999.9999** Alternatif opsiyonel giriş:

- **"...-...+..."**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

#### Q1115 Geometri tipi (0/1)?

Tarama nesnesinin türü:

**0**: Delik

**1**: Pim

Giriş: **0, 1**

#### Q423 Temas sayısı?

Çap üzerindeki tarama noktaları sayısı

Giriş: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

#### Q325 Başlangıç açısı?


İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**


#### Q1119 Daire açıklık açısı?

Taramaların dağıldığı açı bölgesi.

Giriş: **-359.999...+360.000**

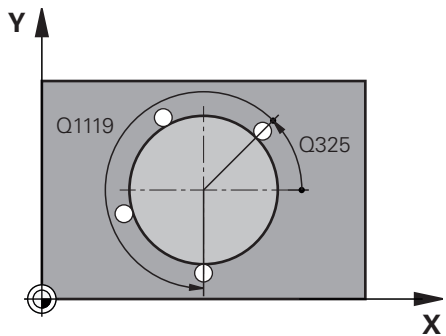

## Yardım resmi

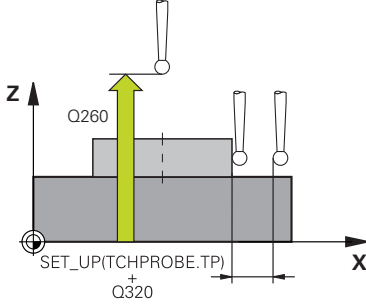

## Parametre

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0, 1:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, ıskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Etkin referans noktası, 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmasına göre alınır, düzeltildi.

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1401 DAIRE TARAMA ~	
Q1100=+25	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
QS1116=+10	;CAP 1 ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q423=+3	;TARAMA SAYISI ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+1	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU

## 7.4.16 Döngü 1402 BILYE TARAMA (#17 / #1-05-1)


### ISO programlaması

G1402

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **1402** bir bilyenin merkez noktasını belirler. Sonucu referans noktası tablosunun etkin satırına devralabilirsiniz.

### Döngü akışı

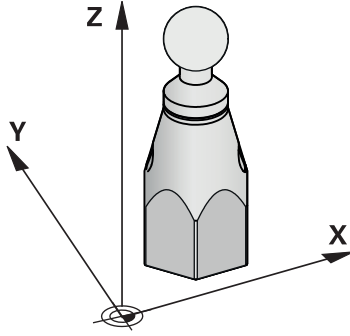

- 1 Kumanda, konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının ön konumuna yerleştirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.
- 3 **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125'i** programlarsanız kumanda, **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 4 Kumanda, tarama sistemini bir sonraki tarama noktasına konumlandırır.
- 5 Kumanda tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** sürer ve sonraki tarama noktasını belirler.
- 6 **Q423** tarama sayısı tanımına bağlı olarak 3 ile 5 arasındaki adımlar tekrarlanır.
- 7 Kumanda tarama sistemini alet ekseninde, bilyenin üst kısmındaki güvenlik mesafesinin etrafında konumlandırıyor.
- 8 Tarama sistemi bilyenin ortasına gidiyor ve başka bir tarama noktası gerçekleştiriyor.
- 9 Tarama sistemi Güvenli Yüksekliğe **Q260** geri gidiyor.
- 10 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109



Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ölçülen daire merkez noktası
Q966	Ölçülen çap
Q980 ila Q982	Daire merkez noktasının ölçülen sapması
Q996	Çapın ölçülen sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!




**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
  - Daha önce **1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü tanımladıysanız, **1402 BILYE TARAMA** döngüsünü uygularken kumanda bunu dikkate almaz.
  - **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.
- Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

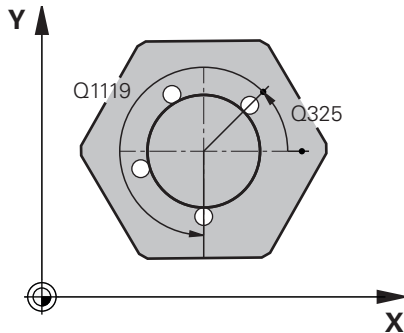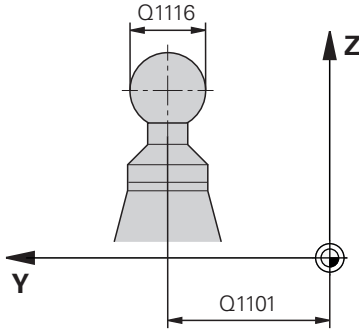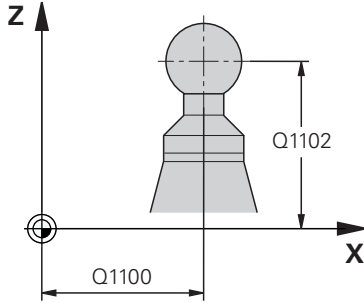

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif giriş **?**, **+**, **-** veya **@**:

- **"?..."**: Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- **"...-...+..."**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- **"...@..."**: Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz.

#### Q1100

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1116 1. pozisyon çapı?

Bilyenin çapı

Giriş: **0...9999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

- **"...-...+..."**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

#### Q423 Temas sayısı?

Çap üzerindeki tarama noktaları sayısı

Giriş: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

#### Q325 Başlangıç açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q1119 Daire açıklık açısı?

Taramaların dağıldığı açı bölgesi.

Giriş: **-359.999...+360.000**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?</b></p> <p>Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı</p> <p><b>-1:</b> Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.</p> <p><b>0, 1:</b> Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma <b>FMAX_PROBE</b> ile yapılır.</p> <p><b>2:</b> Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma <b>FMAX_PROBE</b> ile yapılır.</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1, +2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?</b></p> <p>Tolerans aşıldığında tepki:</p> <p><b>0:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.</p> <p><b>1:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.</p> <p><b>2:</b> Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?</b></p> <p>Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:</p> <p><b>0:</b> Düzeltme yok</p> <p><b>1:</b> Aktif referans noktasının bilyenin merkezine göre düzeltilmesi. Kumanda, etkin referans noktasını ayar noktasının sapması ve merkez noktasının gerçek konumu ile düzeltir.</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

**Örnek**


11 TCH PROBE 1402 BILYE TARAMA ~	
Q1100=+25	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
QS1116=+10	;CAP 1 ~
Q423=+3	;TARAMA SAYISI ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q1119=+360	;ACIKLIK ACISI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+1	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU

**7.4.17 Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması****G1404****Uygulama**

Tarama sistemi döngüsü **1404**, bir yivin veya bir çubuğun merkezini ve genişliğini belirler. Kumanda, karşılıklı bulunan iki tarama noktasıyla tarama yapar. Tarama nesnesi döndürülse bile kumanda, tarama nesnesinin döndürme konumuna dik olarak tarama yapar. Sonucu referans noktası tablosunun etkin satırına devralabilirsiniz.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

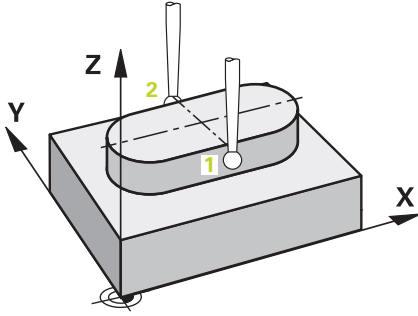**Döngü akışı**

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular.
- 3 **Q1115** parametresinde seçilen geometri tipine bağlı olarak kumanda aşağıdaki gibi devam eder:

Yiv **Q1115=0:**

- **GUVENLI YUKSKL. MODU Q1125'i 0, 1 veya 2** değerleriyle programlarsanız kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile **Q260 GUVENLI YUKSEKLIK** üzerinden geri getirir.

Çubuk **Q1115=1:**

- **Q1125** ögesinden bağımsız olarak, kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile her tarama noktasından sonra **Q260 GUVENLI YUKSEKLIK** konumuna geri getirir.

- 4 Tarama sistemi bir sonraki tarama noktasına **2** geçer ve tarama beslemesiyle **F** ikinci tarama işlemini gerçekleştirir.
- 5 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlanırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana, yan ve alet ekseninde yivin veya çubuğun ölçülen merkez noktası
Q968	Ölçülen yiv veya çubuk genişliği
Q980 ila Q982	Yiv veya çubuğun merkez noktalarının ölçülen sapması
Q998	Yiv veya çubuk genişliğinin ölçülen sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Yivin veya çubuğun merkez noktasından başlayarak maksimum sapma
Q975	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Yiv veya çubuk genişliğine göre maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!



**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır. Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
  - **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.
- Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

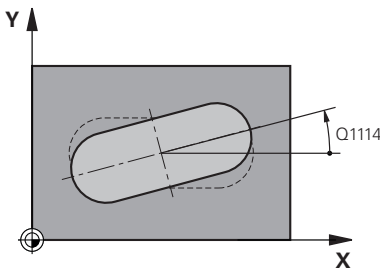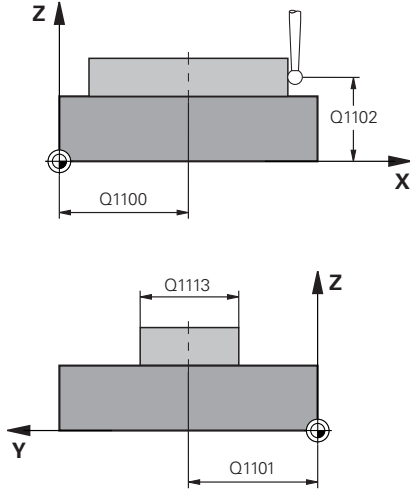

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif giriş ?, +, - veya @:

- "?...": Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- "...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- "...@...": Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz.

#### Q1100

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz.

#### Q1100

#### Q1113 Width of slot/ridge?

Yiv veya çubuk genişliği, işleme düzleminin yan eksenine paralel. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...9999.9999** alternatif olarak - veya +:

- "...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

#### Q1115 Geometri tipi (0/1)?

Tarama nesnesinin türü:

**0:**Yiv

**1:**Çubuk

Giriş: **0, 1**

#### Q1114 Dönüş durumu?

Yiv veya çubuğun döndürüldüğü açı. Dönüş merkezi, **Q1100** ve **Q1101** ögesinde bulunur. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...359.999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?


Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

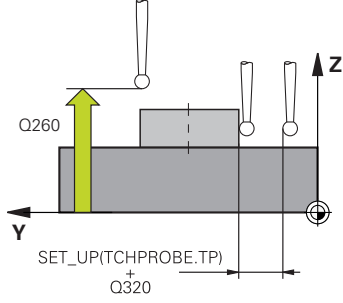**Yardım resmi****Parametre****Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Bir yivin tarama konumları arasındaki konumlandırma davranışı:

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0, 1:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

**2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Parametre yalnızca **Q1115=+1** (yiv) için geçerlidir.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** Aktif referans noktasının yivin veya çubuğun merkezine göre düzeltilmesi. Kumanda, etkin referans noktasını ayar noktasının sapması ve merkez noktasının gerçek konumu ile düzeltir.

Giriş: **0, 1**



**Örnek**

11 TCH PROBE 1404 PROBE SLOT/RIDGE ~	
Q1100=+25	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q1114=+0	;DONUS DURUMU ~
Q320=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+1	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU

**7.4.18 Döngü 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması****G1430****Uygulama**


Tarama sistemi döngüsü **1430**, L şekilli bir tarama çubuğuyla bir konumun taranmasını sağlar. Tarama çubuğunun şekli sayesinde kumanda arka kesitleri inceleyebilir. Tarama işleminin sonucunun referans noktası tablosunun etkin satırına geçirebilirsiniz.

Ana ve yardımcı eksenlerde, tarama sistemi kalibrasyon açısına göre hizalanır. Alet ekseninde tarama sistemi programlanan mil açısına ve kalibrasyon açısına göre hizalanır.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

## Döngü akışı

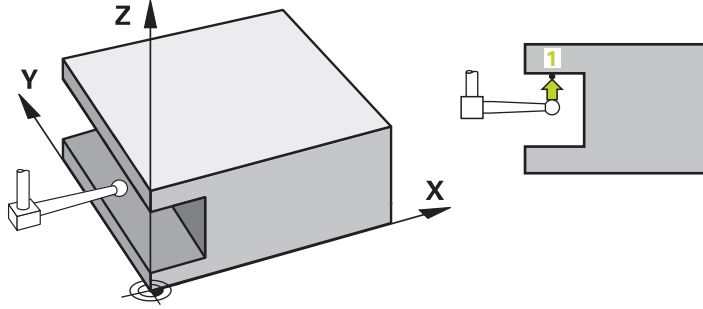

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

Tarama yönüne bağlı olarak işleme düzlemindeki ön konum:

- **Q372=+/-1**: Ana eksendeki ön konum yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar **Q1100** nominal konumundan uzaktadır. Radyal yaklaşım uzunluğu, tarama yönünün tersine doğru hareket eder.
- **Q372=+/-2**: Yan eksende ön konum yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar **Q1101** nominal konumundan uzaktadır. Radyal yaklaşım uzunluğu, tarama yönünün tersine doğru hareket eder.
- **Q372=+/-3**: Ana ve yan eksenlerin ön konumu, tarama çubuğunun hizalandığı yöne bağlıdır. Ön konum yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar nominal konumdan uzaktadır. Radyal yaklaşım uzunluğu **Q336** mil açısının ters yönünde hareket eder.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular. Tarama beslemesi, kalibrasyon beslemesiyle aynı olmalıdır.
- 3 Kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar uzaklığa işleme düzleminde geri çeker.
- 4 **GUVENLİ YUKSKL. MODU Q1125'i 0, 1 veya 2** ile programlayın, kumanda **FMAX\_PROBE** ile tarama sistemini tekrar **Q260**.güvenli yüksekliğine getirir.
- 5 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlanırsa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ölçülen pozisyon
Q980 ila Q982	Ana eksen, yan eksen ve alet ekseninde ölçülen sapma
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: İlk tarama noktasının nominal konumuna göre maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!


**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.

► Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Bu döngü L şekilli tarama çubukları için tasarlanmıştır. HEIDENHAIN, basit tarama çubukları için döngü **1400 POZISYON TARAMA** ögesini önerir.  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 255
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

## Döngü parametresi

### Yardımcı resmi

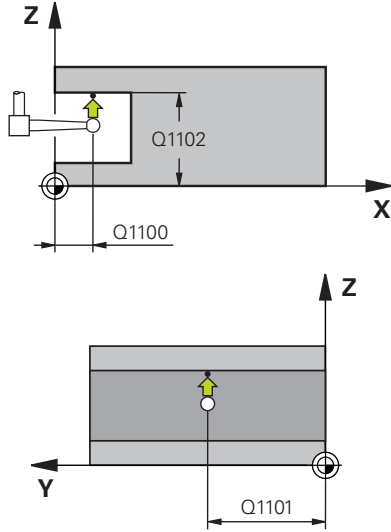

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif olarak **?, -, +** veya **@**

- **?**: Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- **-, +**: Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- **@**: Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki ilk tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki birinci tarama noktasının mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif opsiyonel giriş, bkz. **Q1100**

#### Q372 Tarama yönü (-3...+3)?

Taramanın yapılacağı yöndeki eksen. Kumandanın pozitif veya negatif yönde hareket edip etmediğini tanımlamak için işareti kullanırsınız.

Giriş: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

#### Q336 Mil yönlendirme açısı?

Kumandanın aleti tarama işleminden önce konumlandığı açı. Bu açı yalnızca alet ekseninde tarama yapılırken geçerlidir (**Q372 = +/- 3**). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...360**

#### Q1118 Distance of radial approach?

Tarama sisteminin kendisini işleme düzleminde önceden konumlandığı ve tarama sonrasında geri çekildiği nominal konuma olan mesafe.


**Q372= +/- 1** ise: Mesafe tarama yönünün karşısındadır.

**Q372= +/- 2** ise: Mesafe tarama yönünün karşısındadır.


**Q372= +/- 3** ise: Mesafe **Q336** mil açısının karşısındadır.

Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...9999.9999**

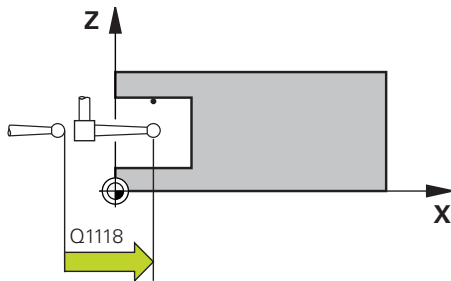

## Yardım resmi

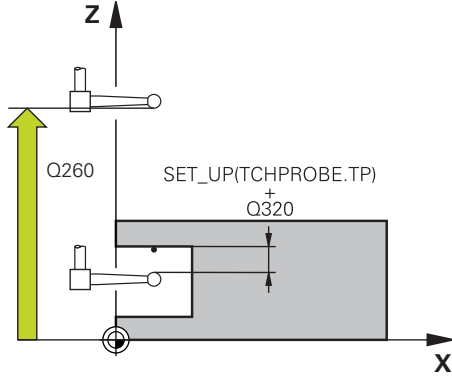

## Parametre

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Tarama pozisyonları arasındaki konumlandırma davranışı:

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0, 1, 2:** Her tarama noktasından önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, iskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok

**1:** 1. Tarama noktasına göre düzeltme. Etkin referans noktası, 1. tarama noktasının nominal ve gerçek pozisyonundaki sapmasına göre alınır, düzeltildi.

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT ~	
Q1100=+10	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-15	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q372=+1	;TARAMA YONU ~
Q336=+0	;MIL ACISI ~
Q1118=+20	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q1125=+1	;GUVENLI YUKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU ~
Q1120=+0	;DEVREALMA POZISYONU


**7.4.19 Döngü 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması****G1434****Uygulama**

Tarama sistemi döngüsü **1434**, L şekilli bir tarama çubuğu yardımıyla bir yivin veya çubuğun merkezini ve genişliğini belirler. Tarama çubuğunun şekli sayesinde kumanda arka kesitleri inceleyebilir. Kumanda, karşılıklı bulunan iki tarama noktasıyla tarama yapar. Sonucu referans noktası tablosunun etkin satırına devralabilirsiniz.

Kumanda, tarama sistemini tarama sistemi tablosundan kalibrasyon açısına yöneltir.

**1493 EKSTRUZYON TARAMA** döngüsünü bu döngüden önce programlarsanız kumanda, tarama noktalarını seçilen yönde ve tanımlanan uzunlukta düz bir çizgi boyunca tekrarlar.

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 358

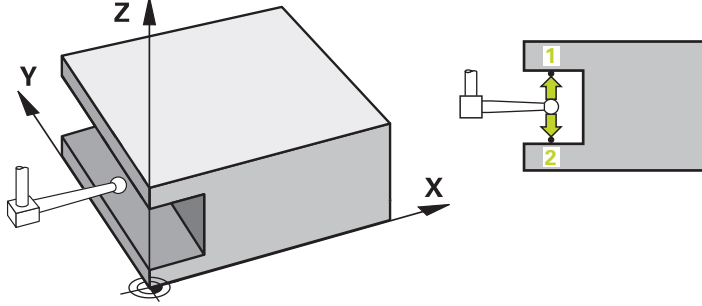**Döngü akışı**

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

İşleme düzlemindeki ön konum nesne seviyesine bağlıdır:

- **Q1139=+1**: Ana eksendeki ön konum yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar **Q1100** nominal pozisyonundan uzaktır. **Q1118** radyal yaklaşma uzunluğunun yönü aldığı işarete bağlıdır. Yan eksenin ön konumu nominal konuma karşılık gelir.
- **Q1139=+2**: Yan eksendeki ön konum yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar **Q1101** nominal pozisyonundan uzaktır. **Q1118** radyal yaklaşma uzunluğunun yönü aldığı işarete bağlıdır. Ana eksenin ön konumu hedef konuma karşılık gelir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine **Q1102** konumlandırır ve ilk tarama işlemini **1** tarama beslemesi **F** ile tarama tablosundan uygular. Tarama beslemesi, kalibrasyon beslemesiyle aynı olmalıdır.
- 3 Kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar uzaklığa işleme düzleminde geri çeker.
- 4 Kumanda, tarama sistemini bir sonraki tarama noktasına **2** konumlandırır ve ikinci tarama işlemini **F** tarama beslemesiyle gerçekleştirir.
- 5 Kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile yaklaşık **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** kadar uzaklığa işleme düzleminde geri çeker.
- 6 **GUVENLI YUKSKL. MODU Q11250** veya **1** değeriyle programlayın, kumanda tarama sistemini **FMAX\_PROBE** ile **Q260** güvenli yüksekliğine geri getirir.
- 7 Kumanda, belirlenen konumu takip eden Q parametrelerine kaydeder. **Q1120 DEVRALMA POZISYONU, 1** değeri ile tanımlıysa kumanda belirlenen konumu referans noktası tablosunun güncel satırına yazar.

**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109

Q parametre numarası	Anlamı
Q950 ila Q952	Ana, yan ve alet eksenlerinde yivin veya çubuğun ölçülen merkez noktası
Q968	Ölçülen yiv veya çubuk genişliği
Q980 ila Q982	Yiv ya da çubuk merkezinin ölçülen sapması
Q998	Yiv veya çubuk genişliğinin ölçülen sapması
Q183	Malzeme durumu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = tanımlı değil</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Ek çalışma</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> <li>■ 3 = Tarama kalemi dışarı çekilmiş değil.</li> </ul> <p>Kumanda, <b>441 HIZLI TARAMA</b> döngüsü ile birlikte yalnızca <b>3</b> malzeme durumunu görüntüler.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 354</p>
Q970	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Yiv veya çubuk merkez noktasına göre maksimum sapma
Q975	<b>1493 EKSTRUZYON TARAMA</b> döngüsünü programladıysanız: Yiv veya çubuk genişliğine göre maksimum sapma

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**444** ve **14xx** tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürmeleri etkin olmamalıdır: Döngü **8 YANSIMA**, döngü **11 OLCU FAKTORU**, döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** ve **TRANS MIRROR**. Çarpışma riski vardır.






- ▶ Döngü çağırmasından önce koordinat dönüştürmesini sıfırlayın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Radyal **Q1118=-0** yaklaşma uzunluğunda programlarsanız işaretin bir etkisi olmaz. Davranış +0 ile aynıdır.
- Bu döngü L şekilli tarama çubuğu içindir. HEIDENHAIN basit tarama çubukları için **1404 PROBE SLOT/RIDGE** döngüsünü önerir.  
**Diğer bilgiler:** "Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)", Sayfa 268
- **14xx.** tarama sistemi döngülerinin temel prensiplerini not edin.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerinin temelleri 14xx (#17 / #1-05-1)", Sayfa 109



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

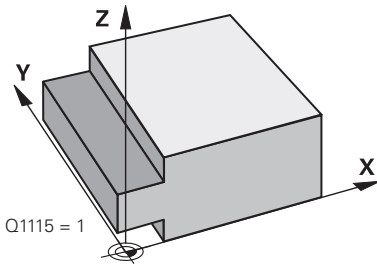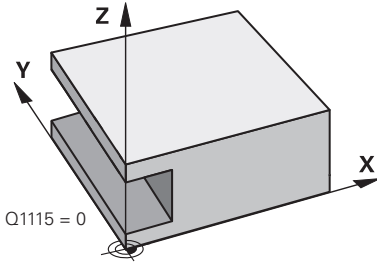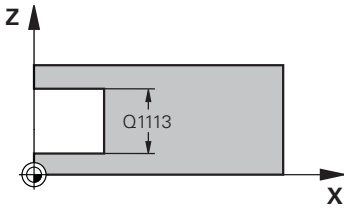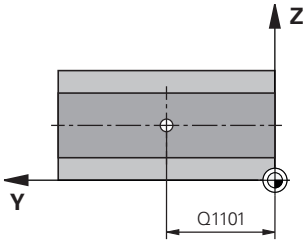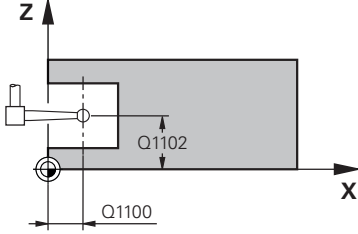

### Parametre

#### Q1100 Ana eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin ana eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** alternatif giriş ?, +, - veya @:

- "?...": Yarı otomatik mod, bkz. Sayfa 111
- "...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116
- "...@...": Bir gerçek pozisyonun aktarılması, bkz. Sayfa 118

#### Q1101 Yan eksen 1. nominal pozisyon?

İşleme düzleminin yan eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1102 Alet eksen 1. nominal pozisyon?

Alet eksenindeki merkez noktanın mutlak nominal pozisyonu

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999** isteğe bağlı giriş, bkz. **Q1100**

#### Q1113 Width of slot/ridge?

Yiv veya çubuk genişliği, işleme düzleminin yan eksenine paralel. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...9999.9999** alternatif olarak - veya +:

"...-...+...": Toleransın değerlendirilmesi, bkz. Sayfa 116

#### Q1115 Geometri tipi (0/1)?






Tarama nesnesinin türü:

**0**:Yiv

**1**:Çubuk

Giriş: **0, 1**

## Yardımcı resmi

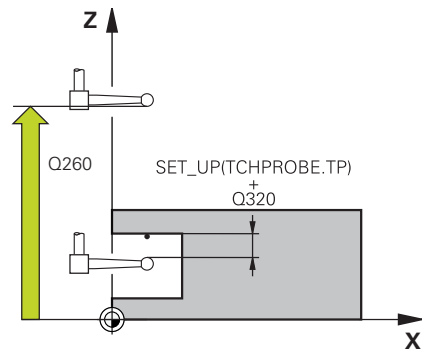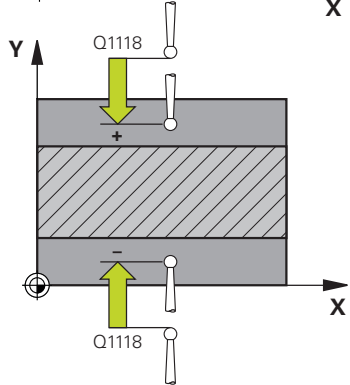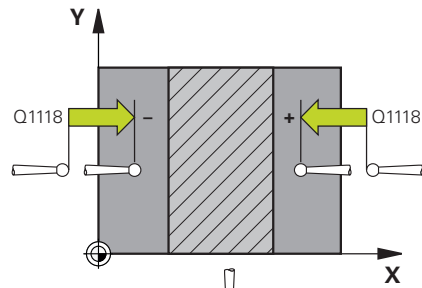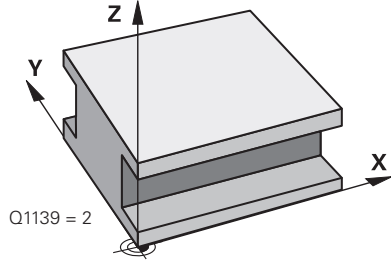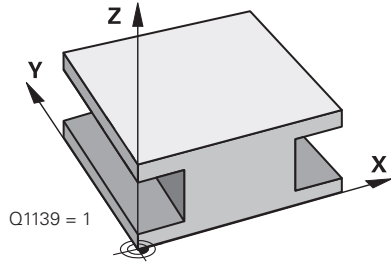

## Parametre

**Q1139 Object plane (1-2)?**

Kumandanın tarama yönünü yorumladığı seviye.

**1:** YZ düzlemi

**2:** ZX düzlemi

Giriş: **1, 2**

**Q1118 Distance of radial approach?**

Tarama sisteminin kendisini işleme düzleminde önceden konumlandığı ve tarama sonrasında geri çekildiği nominal konuma olan mesafe. **Q1118** yönü, tarama yönüne karşılık gelir ve işaretin tersidir. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-99999.9999...+9999.9999**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe.

**Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q1125 Güvenli yüksekliğe sürülsün mü?**

Döngüden önce ve sonra konumlandırma davranışı:

**-1:** Güvenli yüksekliğe hareket ettirmeyin.

**0, 1:** Döngüden önce ve sonra güvenli yüksekliğe hareket ettirin. Ön konumlandırma **FMAX\_PROBE** ile yapılır.

Giriş: **-1, 0, +1**

**Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?**

Tolerans aşıldığında tepki:

**0:** Tolerans aşıldığında program akışını kesmeyin. Kumanda sonuçlara sahip bir pencere açmıyor.

**1:** Tolerans aşıldığında program akışını kesin. Kumanda, sonuçların bulunduğu bir pencere açar.

**2:** Kumanda ek çalışmada sonuçlara sahip bir pencere açmıyor. Kumanda, ıskarta alanındaki gerçek konumlar için sonuçları içeren bir pencere açar ve programın çalışmasını keser.

Giriş: **0, 1, 2**

**Q1120 Devralma işlemi için pozisyon?**

Kumandanın aktif referans noktasını düzeltip düzeltmediğini belirleme:

**0:** Düzeltme yok


**1:** Aktif referans noktasının yivin veya çubuğun merkezine göre düzeltilmesi. Kumanda, etkin referans noktasını ayar noktasının sapması ve merkez noktasının gerçek konumu ile düzeltir.

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT ~	
Q1100=+25	;ANA EKSEN 1. NOKTA ~
Q1101=+25	;YAN EKSEN 1. NOKTA ~
Q1102=-5	;WZ EKSENI 1. NOKTA ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRI TIPI ~
Q1139=+1	;NESNE DÜZLEMİ ~
Q1118=-15	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+2	;GÜVENLİK MES. ~
Q260=+50	;GÜVENLİ YÜKSEKLİK ~
Q1125=+1	;GÜVENLİ YÜKSKL. MODU ~
Q309=+0	;HATA REAKSİYONU ~
Q1120=+0	;DEVİRALMA POZİSYONU

#### 7.4.20 Örnek: Daire segmenti merkezine ve malzeme üst kenarına referans noktası ayarlama

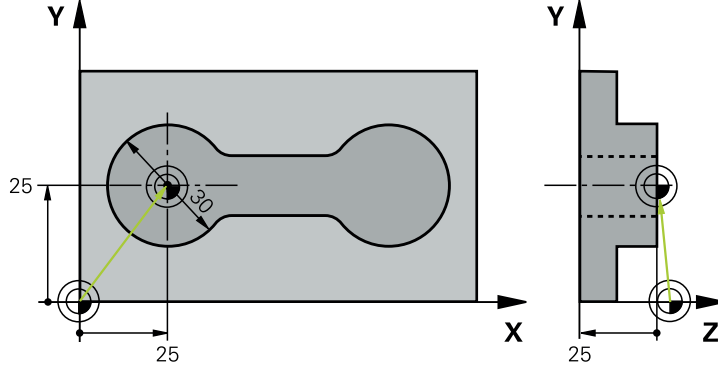


- **Q325** = 1. tarama noktası için kutupsal koordinat açıları
- **Q247** = 2 ile 4 arasındaki tarama noktalarını hesaplamak için açılımı
- **Q305** = Referans noktası tablosu satır no. 5 içine yazın
- **Q303** = Belirlenen referans noktasını referans noktası tablosuna yazın
- **Q381** = TS ekseninde de referans noktası ayarlama
- **Q365** = Ölçüm noktaları arasında çember hattı üzerinde sürün

0 BEGIN PGM 413 MM	
1 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
2 TCH PROBE 413 DIS DAIRE RFNK. ~	
Q321=+25	;ORTA 1. EKSEN ~
Q322=+25	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+30	;NOMINAL CAP ~
Q325=+90	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+45	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+50	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q305=+5	;TABLODAKI NO. ~
Q331=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q332=+10	;REFERANS NOKTASI ~
Q303=+1	;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
Q381=+1	;TS EKSENI TARAMASI ~
Q382=+25	;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q383=+25	;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q384=+0	;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
Q333=+0	;REFERANS NOKTASI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q365=+0	;ISLEM TIPI
3 END PGM 413 MM	

### 7.4.21 Örnek: Malzeme üst kenarı ve delikli dairenin merkezine referans noktası ayarlama

Ölçülen delikli daire merkez noktası, daha sonra kullanılmak üzere bir referans noktası tablosuna yazılmalıdır.

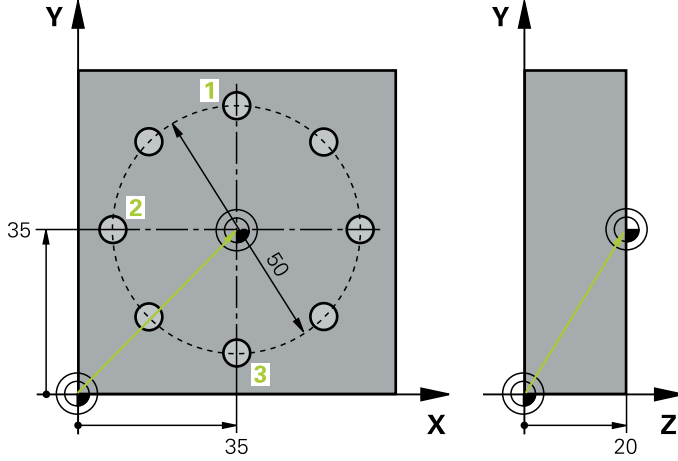

- **Q291** = Kutupsal koordinat açısı 1. Delik merkez noktası **1** için
- **Q292** = Kutupsal koordinat açısı 2. Delik merkez noktası **2** için
- **Q293** = Kutupsal koordinat açısı 3. Delik merkez noktası **3** için
- **Q305** = Delikli daire merkezini (X ve Y) 1. satıra yazma
- **Q303** = Makineye sabit koordinat sistemini (REF sistemi) temel alan hesaplanmış referans noktasını **PRESET.PR** referans noktası tablosuna kaydetme

0	BEGIN PGM 416 MM
1	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
2	TCH PROBE 416 DAIRE CAPI MER RFNK ~
	Q273=+35 ;ORTA 1. EKSEN ~
	Q274=+35 ;ORTA 2. EKSEN ~
	Q262=+50 ;NOMINAL CAP ~
	Q291=+90 ;1. DELME ACISI ~
	Q292=+180 ;2. DELME ACISI ~
	Q293=+270 ;3. DELME ACISI ~
	Q261=+15 ;OLCUM YUKSEKLIGI ~
	Q260=+10 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~
	Q305=+1 ;TABLODAKI NO. ~
	Q331=+0 ;REFERANS NOKTASI ~
	Q332=+0 ;REFERANS NOKTASI ~
	Q303=+1 ;OLCU DEGERI AKTARIMI ~
	Q381=+1 ;TS EKSENI TARAMASI ~
	Q382=+7.5 ;1. TS EKSEN ICIN KO. ~
	Q383=+7.5 ;2. TS EKSEN ICIN KO. ~
	Q384=+20 ;3. TS EKSEN ICIN KO. ~
	Q333=+0 ;REFERANS NOKTASI ~
	Q320=+0 ;GUVENLIK MES..
3	CYCL DEF 247 REFERANS NOKT AYARI ~
	Q339=+1 ;REFERANS NOKTASI NO.
4	END PGM 416 MM

## 7.5 Malzemeyi kontrol etme (#17 / #1-05-1)

### 7.5.1 0. 1 ve 420 ila 431 arasındaki tarama sisteminin temel noktaları

#### Ölçüm sonuçlarını protokollendirin

Malzemeleri otomatik olarak ölçebildiğiniz bütün döngüler için (istisna: Döngü **0** ve **1**) kumanda üzerinden bir ölçüm protokolü oluşturabilirsiniz. İlgili tarama döngüsünde kumandanın aşağıdakileri yapmasını tanımlayabilirsiniz

- ölçüm protokolünü kaydetmesi gerekip, gerekmediğini belirleyin
- ölçüm protokolünü ekranda gireceğini ve program akışını kesmesi gerektiğini belirleyin
- hiçbir ölçüm protokolü oluşturması gerekmediğini belirleyin

Ölçüm protokolünü bir dosyada kaydetmek isterseniz numerik kontrol, verileri standart olarak ASCII dosyası olarak kaydeder. Kayıt yeri olarak numerik kontrol, ilgili NC programın da yer aldığı dizini seçer.

Protokol dosyasının başlığında ana programın ölçü birimi görünür.



Eğer ölçüm protokolünün çıktısını veri arayüzü ile almak isterseniz, HEIDENHAIN veri aktarımı yazılımı TNCremo'yu kullanın.

Örnek: Tarama döngüsü **421** için protokol dosyası:

### **421 Delik ölçme tarama döngüsü ölçüm protokolü**

Tarih: 30-06-2005

Saat: 6:55:04

Ölçüm programı: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

Ölçülendirme türü (0=MM / 1=İNÇ): 0

Nominal değerler:

Orta ana eksen:	50.0000
Orta yan eksen:	65.0000
Çap:	12.0000

Önceden girilen sınır değerler:

En büyük orta ana eksen ölçüsü:	50.1000
En küçük orta ana eksen ölçüsü:	49.9000
En büyük orta yan eksen ölçüsü:	65.1000

En küçük orta yan eksen ölçüsü:	64.9000
En büyük delme ölçüsü:	12.0450
En küçük delme ölçüsü:	12.0000

Gerçek değerler:

Orta ana eksen:	50.0810
Orta yan eksen:	64.9530
Çap:	12.0259

Sapmalar:

Orta ana eksen:	0.0810
Orta yan eksen:	-0.0470
Çap:	0.0259

Diğer ölçüm sonuçları: Ölçüm yüksekliği: -5.0000

**Ölçüm protokolü sonu**



## Q parametrelerinde ölçüm sonuçları

Kumanda, ilgili tarama döngüsünün ölçüm sonuçlarını **Q150** ile **Q160** arasındaki global olarak etkili Q parametrelerine kaydeder. Nominal değerden sapmalar **Q161** ile **Q166** arasındaki parametrelere kaydedilmiştir. Her bir döngü tanımında belirtilen sonuç parametresi tablosuna dikkat edin.

Ek olarak kumanda, döngü tanımlamada ilgili döngünün yardımcı resminde sonuç parametrelerini de gösterir. Burada açık renkli sonuç parametresi ilgili giriş parametresine aittir.

## Ölçüm durumu

Bazı döngülerde global olarak etki eden **Q180** ile **Q182** arasındaki Q parametreleri üzerinden ölçüm durumunu sorgulayabilirsiniz.

Parametre değeri	Ölçüm durumu
<b>Q180</b> = 1	Ölçüm değerleri tolerans dahilinde yer alır
<b>Q181</b> = 1	Ek işlem gerekli
<b>Q182</b> = 1	Iskarta

Ölçüm değerlerinden biri toleransın dışındaysa kumanda, ek işlem veya iskarta uyarıcısını etkinleştirir. Hangi ölçüm sonucunun tolerans dışında olduğunu belirlemek için ek olarak ölçüm protokolünü dikkate alın veya ilgili ölçüm sonuçlarını (**Q150** - **Q160**) sınır değerleri bakımından kontrol edin.

Döngü **427** sırasında kumanda, standart olarak bir dış ölçüm (pim) yaptığınızı varsayar. En büyük ve en küçük ölçü seçimini tarama yönüyle bağlantılı olarak yapmanız durumunda ölçüm durumunu düzeltebilirsiniz.



Kumanda, hiçbir tolerans değeri ya da büyüklük/küçüklük ölçüsü girmesenez bile durum göstergesini ayarlar.

## Tolerans denetimi

Çoğu malzeme kontrolü döngüsünde numerik kontrolün bir tolerans denetimi yapmasını ayarlayabilirsiniz. Bunun için döngü tanımlama sırasında gerekli sınır değerleri tanımlamanız gerekir. Tolerans denetimi yapmak istemezseniz bu parametreleri 0 olarak girin (= ön ayarlı değer).

## Alet denetimi

Bazı malzeme kontrolü döngülerinde kumandanın bir alet denetimi yapmasını ayarlayabilirsiniz. Bu durumda kumanda şunları denetler

- nominal değerden sapmalar nedeniyle (**Q16x**'teki değerler) alet yarıçapının düzeltilip düzeltilmeyeceğini
- nominal değerden sapmaların (**Q16x**'teki değerler) aletin kırılma toleransından büyük olup olmadığını

**Alet düzeltme****Ön koşullar:**

- Etkin alet tablosu
- Döngüde alet denetiminin devreye alınmış olması gerekir: **Q330** eşit değil 0 veya bir alet adı girin. Alet adı girişini eylem çubuğunda **İsim** üzerinden seçin.



- HEIDENHAIN bu fonksiyonun yürütülmesini sadece, düzeltilecek aletle kontur işlemesi yapılmış olması ve gerekli的话 sonrasındaki düzeltmelerin de yine bu aletle yapılmış olması halinde tavsiye eder.
- Birden fazla düzeltme ölçümü uygularsanız numerik kontrol, ölçülen sapmayı alet tablosunda kayıtlı değere ekler.

**Frezeleme aleti**

**Q330** parametresinde bir frezeleme aletine atıfta bulunursanız ilgili değerler aşağıdaki şekilde düzeltilir:

Kumanda, ölçülen sapmanın önceden belirlenen tolerans değerinin içerisinde bulunması durumunda dahi alet tablosunun **DR** sütunundaki alet yarıçapını daima düzeltir.

Ek işlem yapmanızın gerekip gerekmediğini NC programınızda **Q181** parametresi ile sorgulayabilirsiniz (**Q181=1**: ek işlem gerekli).

**Torna takımı**

**421, 422** ve **427** döngüleri için geçerlidir.

**Q330** parametresinde bir torna aletine atıfta bulunursanız ilgili değerler DZL veya DXL sütunlarında düzeltilir. Kumanda, LBREAK sütununda tanımlanmış olan kırılma toleransını da denetler.

Ek işlem yapmanızın gerekip gerekmediğini NC programınızda **Q181** parametresi ile sorgulayabilirsiniz (**Q181=1**: ek işlem gerekli).

**Belirtilen aleti düzeltme**

Belirtilen bir aleti, alet adıyla otomatik olarak düzeltmek istiyorsanız şu şekilde programlayın:

- **QSO** = "ALET ADI"
- **FN 18: SYSREAD Q0 = ID990 NR10 IDX0; IDX** öğesinin altında **QS** parametresinin numarası belirtilir
- **Q0= Q0 +0.2**; temel alet numarasının indeksini ekleyin
- Döngüde: **Q330 = Q0**; İndeksi olan alet numarasını kullanın

**Alet kırılma denetimi****Ön koşullar:**

- Etkin alet tablosu
- Döngüde alet denetiminin devreye alınmış olması gerekir (**Q330** eşit değil 0 girilmelidir)
- RBREAK değeri 0 üzerinde olmalıdır (tabloda girilen alet numarası)

**Ayrıntılı bilgiler:** Kurma ve işleme kullanıcı el kitabı

Ölçülen sapma aletin kırılma toleransından büyükse kumanda bir hata mesajı verir ve program akışını durdurur. Aynı zamanda alet tablosunda aleti bloke eder (sütun TL = L).

**Ölçüm sonuçları için referans sistemi**

Numerik kontrol ölçüm sonuçlarını sonuç parametresine verir ve aktif koordinat sistemindeki (yani gerekirse kaydırılan veya/ve çevrilen/döndürülen) protokol dosyasına verir.

## 7.5.2 Döngü 0 BEFERANS DUZLEM (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G55

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü, herhangi bir tarama yönünde malzemedeki istenen bir pozisyonu belirler.


**i** HEIDENHAIN, 0 BEFERANS DUZLEM döngüsü yerine daha verimli **1400 KONUM TARAMA** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1400 KONUM TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 255

### Döngü akışı

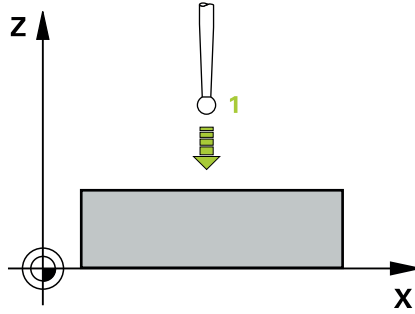

- 1 Tarama sistemi bir 3D hareketinde hızlı harekette (değer **FMAX** sütunundan) döngüde programlanan ön pozisyon **1**'e gider
- 2 Sonra tarama sistemi tarama beslemesiyle (**F** sütunu) tarama işlemini yürütür. Tarama yönü döngüde belirlenir
- 3 Kumanda konumu belirledikten sonra tarama sistemi tarama işlemi başlangıç noktasına geri gider ve ölçülen koordinatları bir Q parametresinde kaydeder. Ek olarak kumanda, tarama sisteminin açma sinyali sırasında yer aldığı pozisyon koordinatlarını **Q115 - Q119** parametrelerine kaydeder. Kumanda, bu parametrelerdeki değerler için tarama pimi uzunluğunu ve yarıçapını dikkate almaz

### Uyarılar

#### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Numerik kontrol, tarama sistemini hızlı hareketle 3 boyutlu bir harekette döngüde programlanmış ön konumlandırmaya hareket ettirir. Aletin önceden üzerinde bulunduğu konuma bağlı olarak çarpışma tehlikesi söz konusudur!

- Programlanan ön pozisyona hareket sırasında çarpışma meydana gelmeyecek şekilde konumlandırın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<b>Sonuç için parametre no?</b> Koordinat değerinin atandığı Q parametresinin numarasını girin. Giriş: <b>0...1999</b>
	<b>Tarama eksen / Tarama yönü?</b> Eksen tuşunu kullanarak veya alfa klavye ve tarama yönü ön işareti üzerinden tarama eksenini girin. Giriş: -, +
	<b>Pozisyon nominal değeri?</b> Tarama sistemin ön konumlandırması için tüm koordinatları eksen tuşları veya alfa klavye üzerinden girin. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b>

### Örnek

```
11 TCH PROBE 0.0 BEFERANS DUZLEM Q9 Z+
```

```
12 TCH PROBE 0.1 X+99 Y+22 Z+2
```

### 7.5.3 Döngü 1 POLAR REFER NOKT (#17 / #1-05-1)

 
#### ISO programlaması

NC sözdizimi sadece açık metin olarak mevcut.

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü 1, herhangi bir tarama yönünde malzeme üzerindeki istenen bir pozisyonu belirler.

#### Döngü akışı



- 1 Tarama sistemi bir 3D hareketinde hızlı harekette (değer **FMAX** sütunundan) döngüde programlanan ön pozisyon 1'e gider
- 2 Sonra tarama sistemi tarama beslemesiyle (**F** sütunu) tarama işlemini yürütür. Kumanda, tarama işlemi sırasında eş zamanlı olarak 2 eksene gider (tarama açısına bağlı olarak). Tarama yönü kutupsal açı ile döngüde belirlenir
- 3 Kumanda, konumu belirledikten sonra tarama sistemi, tarama işlemi başlangıç noktasına geri gider. Kumanda, tarama sisteminin açma sinyali sırasında bulunduğu pozisyonunun koordinatlarını **Q115 - Q119** parametrelerine kaydeder

#### Uyarılar

#### BILGI

##### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Numerik kontrol, tarama sistemini hızlı hareketle 3 boyutlu bir harekette döngüde programlanmış ön konumlandırmaya hareket ettirir. Aletin önceden üzerinde bulunduğu konuma bağlı olarak çarpışma tehlikesi söz konusudur!

- Programlanan ön pozisyona hareket sırasında çarpışma meydana gelmeyecek şekilde konumlandırın

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngüde tanımlanmış tarama eksenini tarama düzlemi belirler:  
Tarama eksen X: X/Y düzlemi  
Tarama eksen Y: Y/Z düzlemi  
Tarama eksen Z: Z/X düzlemi

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<b>Tarama eksenini?</b> Tarama eksenini eksen tuşuyla veya alfa klavye üzerinden girin. <b>ENT</b> tuşuyla onaylayın. Giriş: <b>X, Y</b> veya <b>Z</b>
	<b>Tarama açısı?</b> Tarama sisteminin hareket edeceği tarama eksenine bağlı açı. Giriş: <b>-180...+180</b>
	<b>Pozisyon nominal değeri?</b> Tarama sistemin ön konumlandırması için tüm koordinatları eksen tuşları veya alfa klavye üzerinden girin. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b>

## Örnek

11 TCH PROBE 1.0 POLAR REFER NOKT

12 TCH PROBE 1.1 X WINKEL:+30

13 TCH PROBE 1.2 X+0 Y+10 Z+3

## 7.5.4 Döngü 420 ACI OLCUMU (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması  
G420

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **420**, herhangi bir doğrunun çalışma düzlemi ana eksenine kesişme açısını belirler.


**i** HEIDENHAIN, **420 ACI OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1410 KENAR TARAMASI** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1410 KENAR TARAMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1410 KENAR TARAMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 145

### Döngü akışı

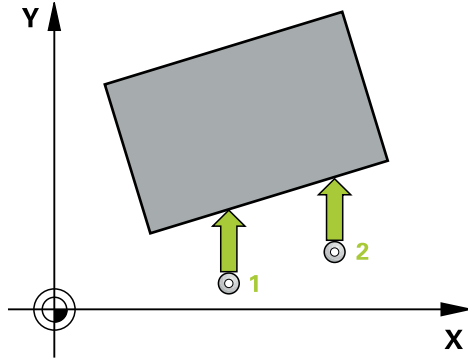

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve belirtilen açığı aşağıdaki Q parametresinde kaydeder:


Q parametre numarası	Anlamı
Q150	Çalışma düzlemi ana eksenine bağlı ölçülen açı

### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Tarama sistemi eksen = ölçüm eksen olarak tanımlanmışsa açığı A eksenine veya B eksenine yönünde ölçebilirsiniz:
  - Açı A yönünde ölçülecekse o zaman **Q263** eşit **Q265** olarak ve **Q264** eşit değil **Q266** olarak seçilir
  - Açı B yönünde ölçülecekse o zaman **Q263** eşit değil **Q265** olarak ve **Q264** eşit **Q266** olarak seçilir
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

**Programlama için not**

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

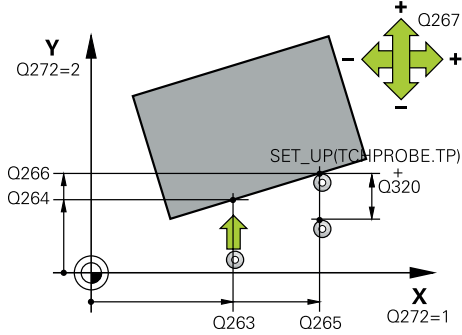**Döngü parametresi****Yardımlı resmi****Parametre****Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q265 2. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q266 2. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q272 Ölçüm eks. (1...3: 1=ana eksen)?**

Ölçüm yapılması gereken eksen:

- 1: Ana eksen = Ölçüm eksenini
- 2: Yan eksen = Ölçüm eksenini
- 3: Tarama sistemi eksenini = Ölçüm eksenini

Giriş: **1, 2, 3**

**Q267 Gidiş yönü 1 (+1=+ / -1=-)?**

Tarama sisteminin malzemeye hareket yönü:

**-1:** Negatif hareket yönü

**+1:** Pozitif hareket yönü

Giriş: **-1, +1**

**Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?**


Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Ölçme noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. Tarama hareketi alet hizalaması yönündeki taramada da **Q320**, **SET\_UP** ve tarama bilyesi yarıçapı toplamı kadar ötelenmiş olarak başlar. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

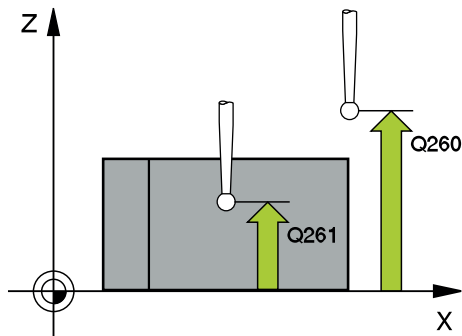



Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket  <b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b></p> <p>Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin:</p> <p>Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin:</p> <p><b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR420.TXT protokol dosyasını</b> ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder.</p> <p><b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında göster (sonra <b>NC başlat</b> ile NC programını sürdürebilirsiniz)</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 420 ACI OLCUMU ~	
Q263=+10	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+10	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q265=+15	;2. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q266=+95	;2. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q267=-1	;GIDIS YONU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU

## 7.5.5 Döngü 421 DELİK OLCUMU (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G421

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **421**, bir deliğin merkez noktasını ve çapını belirler (daire cebi). İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmaları Q parametrelerine kaydeder.

 
**i** HEIDENHAIN, **421 DELİK OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1401 DAİRE TARAMA** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1401 DAİRE TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1401 DAİRE TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 259

### Döngü akışı



- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan başlangıç açısına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi ya ölçüm yüksekliğine ya da güvenli yüksekliğe gider, sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmaları aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Çap gerçek değeri
Q161	Ana eksen merkezi sapması
Q162	Yan eksen merkezi sapması
Q163	Çap sapması

### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Açı adımını ne kadar küçük programlarsanız kumanda, delik ölçülerini o kadar hatalı hesaplar. En küçük giriş değeri: 5°.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

### Programlama için notlar

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.
- Nominal çap **Q262** en küçük ve en büyük ölçüm arasında (**Q276/Q275**) olmalıdır.
- **Q498** ve **Q531** parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.



Yardım resmi	Parametre
	<b>Q275 Maks. delme ölçüsü?</b> İzin verilen maks. delme çapı (dairesel cep) Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q276 Min. delme ölçüsü?</b> İzin verilen en küçük delme çapı (dairesel cep) Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q279 1. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin ana ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q280 2. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin yan ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda, <b>TCHPR421.TXT protokol dosyasını</b> standart olarak ilgili NC programının da bulunduğu dizine kaydeder. <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin Giriş: <b>0, 1, 2</b>
	<b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver Giriş: <b>0, 1</b>
	<b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin : <b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz. Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter <b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289

Yardımcı resmi	Parametre
	<p><b>Q423 Dokunma düzlemi sayısı (4/3)?</b> Kumandanın daireyi üç veya dört tarama ile ölçüp ölçmeyeceğini belirleyin: <b>3:</b> Üç ölçüm noktası kullan <b>4:</b> Dört ölçüm noktası kullan (standart ayar) Giriş: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 İşlem tipi? Düz=0/Daire=1</b> Güvenli yükseklikte hareket (<b>Q301=1</b>) etkin ise aletin hangi hat fonksiyonuyla ölçüm noktaları arasında hareket etmesi gerektiğini belirleyin: <b>0:</b> çalışmalar arasında bir doğrunun üzerinde sürün <b>1:</b> çalışmalar arasında daire kesiti çapı üzerinde dairesel sürün Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q498 ve Q531</b> parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.</p>

### Örnek

11 TCH PROBE 421 DELİK OLCUMU ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+15.25	;NOMINAL CAP ~
Q325=+0	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+60	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q275=+15.34	;MAKSIMUM OLCU ~
Q276=+15.16	;MINIMUM OLCU ~
Q279=+0.1	;1. ORTA TOLERANSI ~
Q280=+0.1	;2. ORTA TOLERANSI ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q365=+1	;ISLEM TIPI ~
Q498=+0	;ALETI CEVIR ~
Q531=+0	;CALISMA ACISI

## 7.5.6 Döngü 422 DIS DAIRE OLCUMU (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G422

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **422**, bir dairesel pimin merkez noktasını ve çapını belirler. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmaları Q parametrelerine kaydeder.

 
**i** HEIDENHAIN, **422 DIS DAIRE OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1401 DAIRE TARAMA** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1401 DAIRE TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1401 DAIRE TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 259

### Döngü akışı



- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. Kumanda, tarama yönünü programlanan başlangıç açısına bağlı bir şekilde otomatik olarak belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi ya ölçüm yüksekliğine ya da güvenli yüksekliğe gider, sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmaları aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Çap gerçek değeri
Q161	Ana eksen merkezi sapması
Q162	Yan eksen merkezi sapması
Q163	Çap sapması

### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Açı adımını ne kadar küçük programlarsanız kumanda, delik ölçülerini o kadar hatalı hesaplar. En küçük giriş değeri: 5°.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.


### Programlama için notlar

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.
- **Q498** ve **Q531** parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

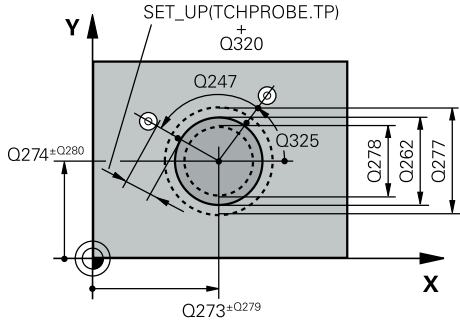

### Parametre

#### Q273 Orta 1. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenindeki pimin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q274 Orta 2. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenindeki pimin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Pimin çapını girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q325 Başlangıç açısı?

İşleme düzlemi ana eksenine ile ilk tarama noktası arasındaki açı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q247 Açı adımı?

İki ölçüm noktası arasındaki açı, açı adımı ön işareti çalışma yönünü belirler (- = saat yönü). Yayları ölçmek isterseniz bir açı adımını küçüktür 90° olarak programlayın. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-120...+120**

#### Q261 Tarama sis. eksenini ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**


#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1:** Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

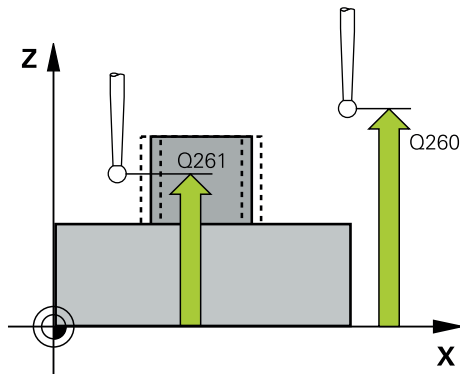

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q277 Maks. tıpa ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en büyük çapı Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q278 Min. tıpa ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en küçük çapı Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q279 1. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin ana ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q280 2. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin yan ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR422.TXT protokol dosyasını</b> ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder. <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin: <b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> TOOL.T alet tablosunda alet numarası Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter <b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>
	<p><b>Q423 Dokunma düzlemi sayısı (4/3)?</b> Kumandanın daireyi üç veya dört tarama ile ölçüp ölçmeyeceğini belirleyin: <b>3:</b> Üç ölçüm noktası kullan <b>4:</b> Dört ölçüm noktası kullan (standart ayar) Giriş: <b>3, 4</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q365 İşlem tipi? Düz=0/Daire=1</b></p> <p>Güvenli yükseklikte hareket (<b>Q301=1</b>) etkin ise aletin hangi hat fonksiyonuyla ölçüm noktaları arasında hareket etmesi gerektiğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> çalışmalar arasında bir doğrunun üzerinde sürün</p> <p><b>1:</b> çalışmalar arasında daire kesiti çapı üzerinde dairesel sürün</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q498 ve Q531</b> parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.</p>

### Örnek

11 TCH PROBE 422 DIS DAIRE OLCUMU ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+75	;NOMINAL CAP ~
Q325=+90	;BASLANGIC ACISI ~
Q247=+30	;ACI ADIMI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q277=+35.15	;MAKSIMUM OLCU ~
Q278=+34.9	;MINIMUM OLCU ~
Q279=+0.05	;1. ORTA TOLERANSI ~
Q280=+0.05	;2. ORTA TOLERANSI ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q365=+1	;ISLEM TIPI ~
Q498=+0	;ALETI CEVIR ~
Q531=+0	;CALISMA ACISI

## 7.5.7 Döngü 423 IC DIKDORTGEN OLCUMU (#17 / #1-05-1)


### ISO programlaması

G423

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **423** bir dikdörtgen cebin hem merkez noktasını hem de uzunluğunu ve genişliğini belirler. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmaları Q parametrelerine kaydeder.

### Döngü akışı

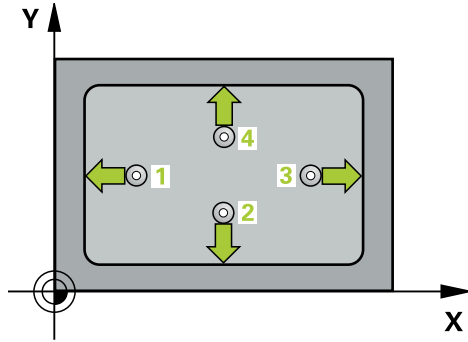

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi ya eksene paralel olarak ölçüm yüksekliğine veya doğrusal olarak güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmaları aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q154	Ana eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q155	Yan eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q161	Ana eksen merkezi sapması
Q162	Yan eksen merkezi sapması
Q164	Yan uzunluk ana eksen sapması
Q165	Yan uzunluk yan eksen sapması

### Uyarılar



- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Cep ölçüleri ve güvenlik mesafesi, tarama noktaları yakınındaki bir ön konumlandırma işlemine izin vermiyorsa kumanda, tarama işlemine her zaman cep merkezinden başlar. Tarama sistemi, dört ölçüm noktası arasında güvenli yüksekliğe hareket etmez.
- Alet denetimi, ilk yan uzunluktaki sapmalara bağlıdır.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardımcı resmi

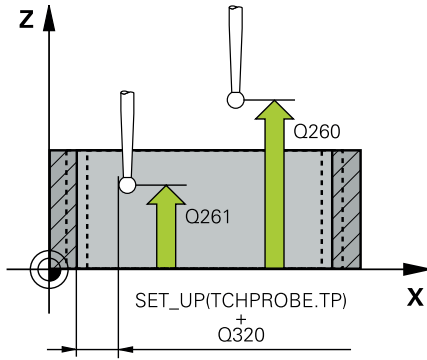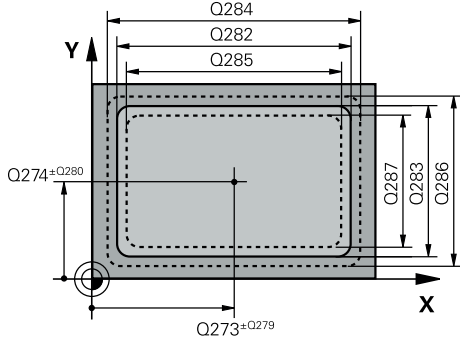

### Parametre

#### Q273 Orta 1. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenindeki cebin merkezi. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

#### Q274 Orta 2. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenindeki cebin ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

#### Q282 1. Yan uzunluk (Nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenine paralel cep uzunluğu.

Giriş: 0...99999.9999

#### Q283 2. Yan uzunluk (Nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenine paralel cep uzunluğu.

Giriş: 0...99999.9999

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. Q320 tarama sistemi tablosunun SET\_UP sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: 0...99999.9999 Alternatif PREDEF

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: -99999.9999...+99999.9999 Alternatif PREDEF

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

0: Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

1: Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: 0, 1

#### Q284 1. yan uzunluk maks. ölçüsü?

Cebin izin verilen en büyük uzunluğu

Giriş: 0...99999.9999

#### Q285 1. yan uzunluk min. ölçüsü?

Cebin izin verilen en küçük uzunluğu

Giriş: 0...99999.9999

Yardım resmi	Parametre
	<b>Q286 2. yan uzunluk maks. ölçüsü?</b> Cebin izin verilen en büyük genişliği Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q287 2. yan uzunluk min. ölçüsü?</b> Cebin izin verilen en küçük genişliği Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q279 1. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin ana ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q280 2. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin yan ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma. <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR423.TXT</b> protokol dosyasını ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder. <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin. Giriş: <b>0, 1, 2</b>
	<b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver Giriş: <b>0, 1</b>
	<b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin: <b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> TOOL.T alet tablosunda alet numarası Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter <b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289

**Örnek**

11 TCH PROBE 423 IC DIKDORTGEN OLCUMU ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q282=+80	;1. YAN UZUNLUKLAR ~
Q283=+60	;2. YAN UZUNLUKLAR ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+1	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q284=+0	;1. YAN MAKSIMUM OLCU ~
Q285=+0	;1. YAN MINIMUM OLCU ~
Q286=+0	;2. YAN MAKSIMUM OLCU ~
Q287=+0	;2. YAN MINIMUM OLCU ~
Q279=+0	;1. ORTA TOLERANSI ~
Q280=+0	;2. ORTA TOLERANSI ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET



### 7.5.8 Döngü 424 DIS DIKDORT. OLCUMU (#17 / #1-05-1)

 
#### ISO programlaması

G424

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **424**, bir dikdörtgen pimin hem merkez noktasını hem de uzunluğunu ve genişliğini belirler. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmaları Q parametrelerine kaydeder.

#### Döngü akışı



- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Ardından tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular
- 3 Sonra tarama sistemi ya eksene paralel olarak ölçüm yüksekliğine veya doğrusal olarak güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına **2** gider ve ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Kumanda, tarama sistemini tarama noktası **3**'e ve ardından tarama noktası **4**'e konumlandırır, orada üçüncü ve dördüncü tarama işlemini uygular
- 5 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmaları aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q154	Ana eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q155	Yan eksen yan uzunluk gerçek değeri
Q161	Ana eksen merkezi sapması
Q162	Yan eksen merkezi sapması
Q164	Yan uzunluk ana eksen sapması
Q165	Yan uzunluk yan eksen sapması

## Uyarılar



- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Alet denetimi, ilk yan uzunluktaki sapmalara bağlıdır.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

## Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

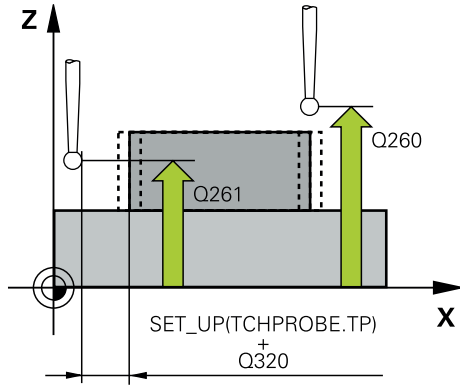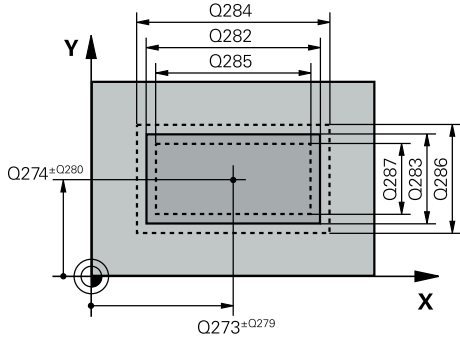

### Parametre

#### Q273 Orta 1. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenindeki pim'in ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q274 Orta 2. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenindeki pim'in ortası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q282 1. Yan uzunluk (Nominal değer)?

Pim uzunluğu, işleme düzlemi ana eksenine paraleldir

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q283 2. Yan uzunluk (Nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenine paralel pim'in uzunluğu.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q320 Güvenlik mesafesi?

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?

Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:

**0**: Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket

**1**: Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket

Giriş: **0, 1**

Yardım resmi	Parametre
	<b>Q284 1. yan uzunluk maks. ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en büyük uzunluğu Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q285 1. yan uzunluk min. ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en küçük uzunluğu Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q286 2. yan uzunluk maks. ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en büyük genişliği Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q287 2. yan uzunluk min. ölçüsü?</b> Pimin izin verilen en küçük genişliği Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q279 1. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin ana ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q280 2. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin yan ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b>
	<b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluşturma: Kumanda <b>TCHPR424.TXT protokol dosyası</b> protokolünü ilgili .h dosyasının da bulunduğu klasöre kaydeder <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin Giriş: <b>0, 1, 2</b>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b></p> <p>Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme</p> <p><b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b></p> <p>Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin :</p> <p><b>0:</b> Denetim etkin değil</p> <p><b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 424 DIS DIKDORT. OLCUMU ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;2. ORTA 2. EKSEN ~
Q282=+75	;1. YAN UZUNLUKLAR ~
Q283=+35	;2. YAN UZUNLUKLAR ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME ~
Q284=+75.1	;1. YAN MAKSIMUM OLCU ~
Q285=+74.9	;1. YAN MINIMUM OLCU ~
Q286=+35	;2. YAN MAKSIMUM OLCU ~
Q287=+34.95	;2. YAN MINIMUM OLCU ~
Q279=+0.1	;1. ORTA TOLERANSI ~
Q280=+0.1	;2. ORTA TOLERANSI ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET

## 7.5.9 Döngü 425 IC GENISLIK OLCUMU (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

G425

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **425**, bir yivin konumunu ve genişliğini belirler (cep). İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmayı Q parametresine kaydeder.




HEIDENHAIN, **425 IC GENISLIK OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1404 PROBE SLOT/RIDGE** döngüsünü önerir.

### İlgili konular

- Döngü **1404 PROBE SLOT/RIDGE**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)", Sayfa 268

### Döngü akışı

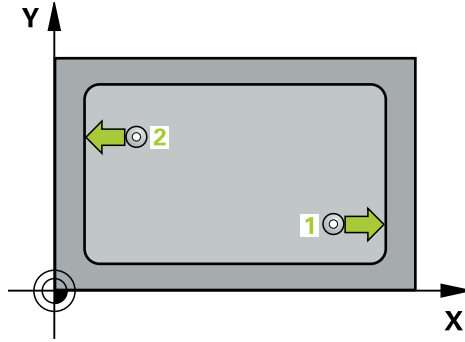

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. 1. Tarama, daima programlanan eksenin pozitif yönünde yapılır
- 3 İkinci bir ölçüm için bir kaydırma girerseniz, kumanda tarama sistemini (gerekli durumda güvenli yükseklikte) sonraki tarama noktasına **2** getirir ve orada ikinci tarama işlemini uygular. Büyük nominal uzunluklarda kumanda ikinci tarama noktasına hızlı hareketle konumlandırır. Hiçbir ofset girmezseniz kumanda doğrudan tersi yöndeki genişliği ölçer
- 4 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmayı aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

### Q parametre numarası

### Anlamı


Q156	Ölçülen uzunluğun gerçek değeri
Q157	Merkez eksen konumunun gerçek değeri
Q166	Ölçülen uzunluktaki sapma

### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

**Programlama için notlar**

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.
- Nominal uzunluk **Q311** en küçük ve en büyük ölçüm arasında (**Q276/Q275**) olmalıdır.

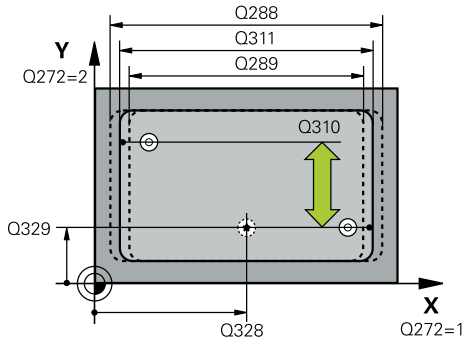**Döngü parametresi****Yardım resmi****Parametre****Q328 1. eksen başlangıç noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki tarama işleminin başlangıç noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q329 2. eksen başlangıç noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki tarama işleminin başlangıç noktası. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q310 2. ölçüm için kaydırma (+/-)?**

Tarama sisteminde ikinci ölçümden önce yerleştirilmesi gereken değer. 0 olarak girilirse kumanda, tarama sistemini kaydırmaz. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q272 Aks ölçümü (1=1.aks/2=2.Aks)?**

Ölçüm yapılması gereken işleme düzlemi eksen:

1: Ana eksen = Ölçüm eksen

2: Yan eksen = Ölçüm eksen

Giriş: **1, 2**

**Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?**

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q311 Nominal uzunluk?**

Ölçülecek uzunluğun nominal değeri

Giriş: **0...99999.9999**

**Q288 Maks. ölçü?**


İzin verilen en büyük uzunluk

Giriş: **0...99999.9999**

**Q289 Min. ölçü?**

İzin verilen en küçük uzunluk

Giriş: **0...99999.9999**

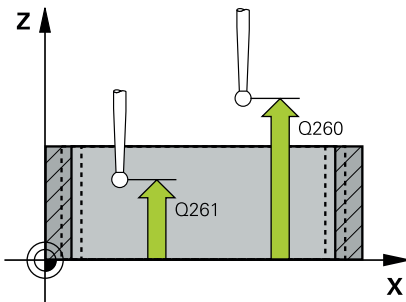

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b></p> <p>Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma</p> <p><b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR425.TXT protokol dosyası</b> protokolünü ilgili .h dosyasının da bulunduğu klasöre kaydeder</p> <p><b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b></p> <p>Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme</p> <p><b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b></p> <p>Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin :</p> <p><b>0:</b> Denetim etkin değil</p> <p><b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b></p> <p>Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320, SET_UP</b> (tarama sistemi tablosu) ögesine ek olarak ve sadece tarama sistemi eksenindeki referans noktasının taranması sırasında etki eder. Değer artımsal etki eder.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Güvenli yüksekliğe sürme (0/1)?</b></p> <p>Tarama sisteminin ölçüm noktaları arasında nasıl çalışacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm yüksekliğinde ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p><b>1:</b> Güvenli yükseklikte ölçüm noktaları arasında hareket</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>



**Örnek**

11 TCH PROBE 425 IC GENISLIK OLCUMU ~	
Q328=+75	;1. EKSEN BASL. NOKT. ~
Q329=-12.5	;2. EKSEN BASL. NOKT. ~
Q310=+0	;2. OLCUM KAYDIRMASI ~
Q272=+1	;EKSEN OLCUMU ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q311=+25	;NOMINAL UZUNLUK ~
Q288=+25.05	;MAKSIMUM OLCU ~
Q289=+25	;MINIMUM OLCU ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q301=+0	;GUVENLI YUKS. SURME

### 7.5.10 Döngü 426 DIS CUBUK OLCUMU (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G426

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **426**, bir çubuğun konumunu ve genişliğini belirler. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmayı Q parametrelerine kaydeder.




HEIDENHAIN, **426 DIS CUBUK OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1404 PROBE SLOT/RIDGE** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1404 PROBE SLOT/RIDGE**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1404 PROBE SLOT/RIDGE (#17 / #1-05-1)", Sayfa 268

#### Döngü akışı

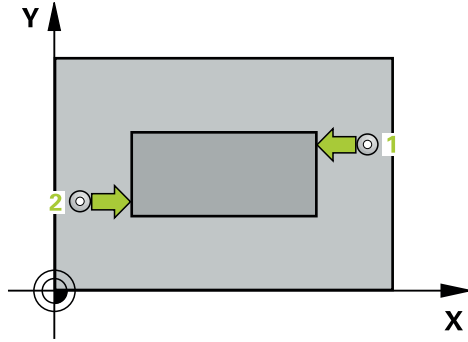

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine hareket eder ve ilk tarama işlemini tarama beslemesiyle (**F** sütunu) uygular. 1. Tarama, daima programlanan eksenin negatif yönündedir
- 3 Daha sonra tarama sistemi, sonraki güvenli yükseklikte sonraki tarama noktasına kadar gider ve orada ikinci tarama işlemini uygular
- 4 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmayı aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q156	Ölçülen uzunluğun gerçek değeri
Q157	Merkez eksen konumunun gerçek değeri
Q166	Ölçülen uzunluktaki sapma

#### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

**Programlama için not**

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.



Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q289 Min. ölçü?</b> İzin verilen en küçük uzunluk Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR426.TXT protokol dosyasını</b> ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder. <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin : <b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz. Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter <b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 426 DIS CUBUK OLCUMU ~	
Q263=+50	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+25	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q265=+50	;2. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q266=+85	;2. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q272=+2	;ÖLÇÜM EKSENI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q311=+45	;NOMINAL UZUNLUK ~
Q288=+45	;MAKSIMUM OLCU ~
Q289=+44.95	;MINIMUM OLCU ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET

### 7.5.11 Döngü 427 OLCUM KOORDINATLARI (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G427

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **427**, herhangi bir ekseninde bir koordinat belirler ve değeri bir Q parametresine kaydeder. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmayı Q parametrelerine kaydeder.




HEIDENHAIN, **427 OLCUM KOORDINATLARI** döngüsü yerine daha verimli **1400 KONUM TARAMA** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1400 KONUM TARAMA**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1400 POZISYON TARAMA (#17 / #1-05-1)", Sayfa 255

#### Döngü akışı

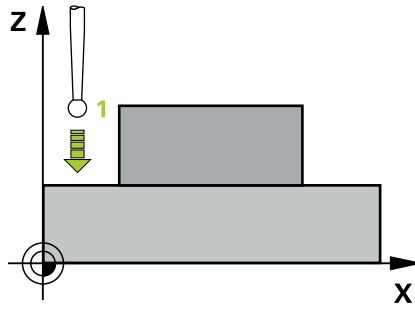

- 1 Kumanda konumlandırma mantığıyla tarama sistemini ilk tarama noktasının **1** ön konumuna getirir.

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Daha sonra kumanda tarama sistemi çalışma düzlemindeki girilen tarama noktasına **1** konumlandırır ve orada seçilen eksenindeki gerçek değeri ölçer
- 3 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenlik yüksekliğe konumlandırır ve belirtilen koordinatı aşağıdaki Q parametresinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q160	Ölçülen koordinat

#### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Ölçüm eksenini etkin işleme düzleminin bir eksenini tanımlanmışsa (**Q272** = 1 veya 2) kumanda bir alet yarıçapı düzeltmesi gerçekleştirir. Kumanda, düzeltme yönünü tanımlanan hareket yönüne (**Q267**) göre belirler.
- Ölçüm eksenini tarama sistemi eksenini seçilmişse (**Q272** = 3) kumanda bir alet uzunluk düzeltmesi gerçekleştirir.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.


**Programlama için notlar**

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.
- **Q261** ölçüm yüksekliği minimum ve maksimum ölçüm arasında (**Q276/Q275**) olmalıdır.
- **Q498** ve **Q531** parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.



## Döngü parametresi

## Yardım resmi

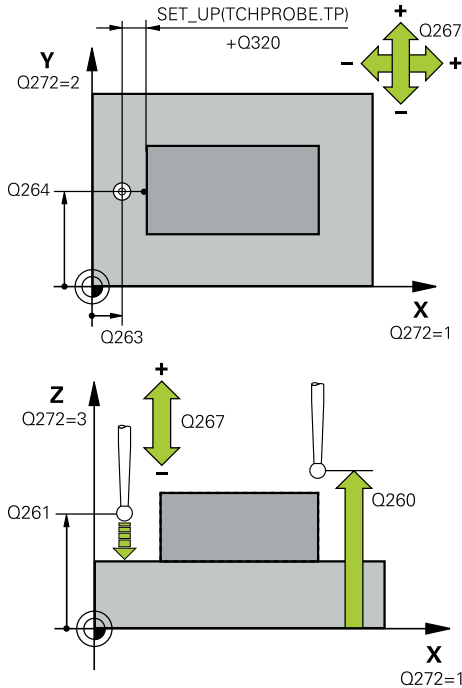

## Parametre

**Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q261 Tarama sis. eksenini. ölçüm yükseği?**

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q272 Ölçüm eks. (1...3: 1=ana eksen)?**

Ölçüm yapılması gereken eksen:

- 1: Ana eksen = Ölçüm eksenini
- 2: Yan eksen = Ölçüm eksenini
- 3: Tarama sistemi eksenini = Ölçüm eksenini

Giriş: **1, 2, 3**

**Q267 Gidiş yönü 1 (+1=+ / -1=-)?**

Tarama sisteminin malzemeye hareket yönü:

**-1**: Negatif hareket yönü

**+1**: Pozitif hareket yönü

Giriş: **-1, +1**

**Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksenini koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR427.TXT protokol dosyasını</b> ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder. <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q288 Maks. ölçü?</b> İzin verilen en büyük ölçüm değeri Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q289 Min. ölçü?</b> İzin verilen en küçük ölçüm değeri Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin :</p> <p><b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>

**Yardım resmi****Parametre**

**Q498** ve **Q531** parametreleri bu döngüde bir etkiye sahip değildir. Herhangi bir giriş yapmanız gerekmez. Bu parametreler sadece uyum nedenlerinden dolayı entegre edilmiştir. Ör. TNC 640 torna freze kumandasının bir programını içe aktardığınızda bir hata mesajı almazsınız.

**Örnek**

11 TCH PROBE 427 OLCUM KOORDINATLARI ~	
Q263=+35	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+45	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q261=+5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q272=+3	;EKSEN OLCUMU ~
Q267=-1	;GIDIS YONU ~
Q260=+20	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q288=+5.1	;MAKSIMUM OLCU ~
Q289=+4.95	;MINIMUM OLCU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET ~
Q498=+0	;ALETI CEVIR ~
Q531=+0	;CALISMA ACISI

## 7.5.12 Döngü 430 DAIRE CAPI OLCUMU (#17 / #1-05-1)


### ISO programlaması

G430

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **430**, bir delikli dairenin merkez noktasını ve çapını üç deliği ölçerek belirler. İlgili tolerans değerlerini döngüde tanımlarsanız kumanda, bir nominal-gerçek değer karşılaştırması gerçekleştirir ve sapmayı Q parametrelerine kaydeder.

### Döngü akışı

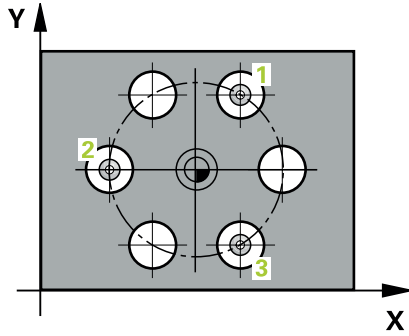

- 1 Kumanda, tarama sistemini konumlandırma mantığıyla ilk deliğin **1** girilen orta noktasına konumlandırır  
**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66
- 2 Daha sonra tarama sistemi girilen ölçüm yüksekliğine gider ve ilk delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 3 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri gider ve ikinci deliğin **2** girilen merkez noktasına konumlandırır
- 4 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve ikinci delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 5 Daha sonra tarama sistemi güvenli yüksekliğe geri döner ve üçüncü delik **3** için girilen merkez noktası üzerine konumlanır
- 6 Kumanda, tarama sistemini girilen ölçüm yüksekliğine hareket ettirir ve üçüncü delik orta noktasını dört tarama ile belirler
- 7 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve gerçek değerler ile sapmaları aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ana eksen merkezi gerçek değeri
Q152	Yan eksen merkezi gerçek değeri
Q153	Delikli daire çapı gerçek değeri
Q161	Ana eksen merkezi sapması
Q162	Yan eksen merkezi sapması
Q163	Delikli daire çapı sapması

### Uyarılar


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngü **430** sadece kırılma denetimi gerçekleştirir, otomatik alet düzeltmesi gerçekleştirmez.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

### Programlama için not

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.

## Döngü parametresi

### Yardım resmi

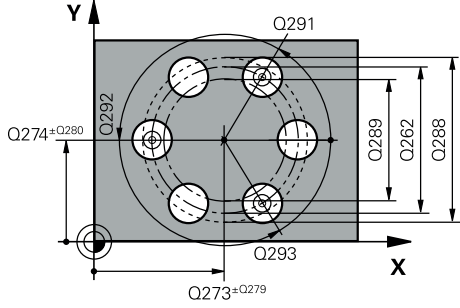

### Parametre

#### Q273 Orta 1. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi ana eksenindeki delikli dairenin merkezi (nominal değer). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q274 Orta 2. eksen (nominal değer)?

İşleme düzlemi yan eksenindeki delikli dairenin merkezi (nominal değer). Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q262 Nominal Çap?

Deliğin çapını girin.

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q291 1. delme açısı?

İşleme düzlemindeki birinci delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q292 2. delme açısı?

İşleme düzlemindeki ikinci delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q293 3. delme açısı?

İşleme düzlemindeki üçüncü delik merkez noktasının kutupsal koordinat açısı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-360.000...+360.000**

#### Q261 Tarama sis. eksen. ölçüm yüks.?

Üzerinde ölçümün yapılacağı tarama sistemi eksenindeki bilye merkezinin koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

#### Q260 Güvenli Yükseklik?

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

#### Q288 Maks. ölçü?

İzin verilen en büyük delikli daire çapı

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q289 Min. ölçü?


İzin verilen en küçük delikli daire çapı

Giriş: **0...99999.9999**

#### Q279 1. eksen ortası tolerans değeri?

İşleme düzleminin ana ekseninde izin verilen konum sapması.

Giriş: **0...99999.9999**

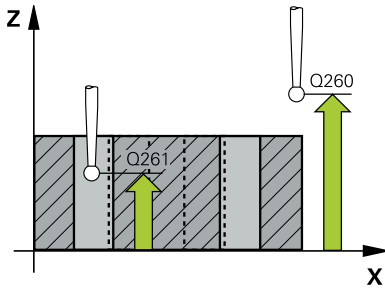

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q280 2. eksen ortası tolerans değeri?</b> İşleme düzleminin yan ekseninde izin verilen konum sapması. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?</b> Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm protokolü oluşturma <b>1:</b> Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda <b>TCHPR430.TXT protokol dosyasını</b> ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder <b>2:</b> Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. <b>NC başlat</b> ile NC programını devam ettirin Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında PGM durması?</b> Tolerans aşmalarında kumandanın program akışını kesip bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0:</b> Program akışını kesme, hata mesajı verme <b>1:</b> Program akışını kes, hata mesajı ver Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Denetleme için alet?</b> Kumandanın bir alet denetimi gerçekleştirmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin : <b>0:</b> Denetim etkin değil <b>&gt;0:</b> Kumandanın işlemeyi gerçekleştirmek için kullandığı aletin numarası veya adı. eylem çubuğundaki seçme olanağı üzerinden alet tablosundan bir aleti doğrudan kabul etme olanağına sahipsiniz. Giriş: <b>0...99999.9</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter <b>Diğer bilgiler:</b> "Alet denetimi", Sayfa 289</p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 430 DAIRE CAPI OLCUMU ~	
Q273=+50	;ORTA 1. EKSEN ~
Q274=+50	;ORTA 2. EKSEN ~
Q262=+80	;NOMINAL CAP ~
Q291=+0	;1. DELME ACISI ~
Q292=+90	;2. DELME ACISI ~
Q293=+180	;3. DELME ACISI ~
Q261=-5	;OLCUM YUKSEKLIGI ~
Q260=+10	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q288=+80.1	;MAKSIMUM OLCU ~
Q289=+79.9	;MINIMUM OLCU ~
Q279=+0.15	;1. ORTA TOLERANSI ~
Q280=+0.15	;2. ORTA TOLERANSI ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU ~
Q309=+0	;HATADA PGM DURMASI ~
Q330=+0	;ALET



### 7.5.13 Döngü 431 DÜZLEM OLCUMU (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G431

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **431**, bir düzlemin açılarını üç noktayı ölçerek belirler ve değerleri Q parametrelerine kaydeder.


**i** HEIDENHAIN, **431 DÜZLEM OLCUMU** döngüsü yerine daha verimli **1420 DÜZLEM TARAMASI** döngüsünü önerir.

#### İlgili konular

- Döngü **1420 DÜZLEM TARAMASI**

**Diğer bilgiler:** "Döngü 1420 DÜZLEM TARAMASI (#17 / #1-05-1)", Sayfa 178

#### Döngü akışı

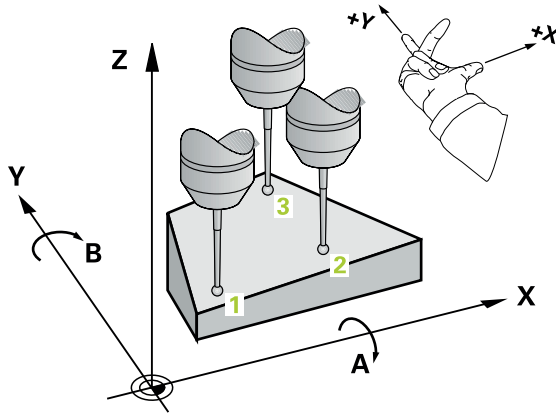

- 1 Kumanda, konumlandırma mantığıyla tarama sistemini programlanan tarama noktasına **1** konumlandırır ve buradaki ilk düzlem noktasını ölçer. Kumanda, bu sırada tarama sistemini güvenlik mesafesi kadar tarama yönünün tersine hareket ettirir

**Diğer bilgiler:** "Konumlandırma mantığı", Sayfa 66

- 2 Sonra tarama sistemini güvenli yüksekliğe, daha sonra çalışma düzleminde tarama noktasına **2** getirir ve orada ikinci düzlem noktasının gerçek değerini ölçer
- 3 Sonra tarama sistemini güvenli yüksekliğe, daha sonra çalışma düzleminde tarama noktasına **3** getirir ve orada üçüncü düzlem noktasının gerçek değerini ölçer
- 4 Son olarak kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve belirtilen açı değerlerini aşağıdaki Q parametrelerinde kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q158	A eksenini projeksiyon açısı
Q159	B eksenini projeksiyon açısı
Q170	Hacimsel açı A
Q171	Hacimsel açı B
Q172	Hacimsel açı C
Q173 ila Q175	Tarama sistemi ekseninde ölçüm değerleri (birinci ölçümden üçüncü ölçüme kadar)

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Açılarınızı referans noktası tablosuna kaydederseniz ve ardından **PLANE SPATIAL** ile **SPA=0**, **SPB=0**, **SPC=0**'a döndürürseniz döner eksenlerin 0 olduğu birçok çözüm elde edilir. Çarpışma tehlikesi bulunur!

► **SYM (SEQ)** + veya **SYM (SEQ)** - olarak programlayın


- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumandanın açı değerlerini hesaplayabilmesi için üç ölçüm noktası aynı doğru üzerinde yer alamaz.
- Kumanda, etkin bir temel dönüşü döngü başlangıcında sıfırlar.

#### Programlama için notlar

- Döngü tanımından önce tarama sistemi ekseninin tanımı için bir alet çağrısını programlamış olmanız gerekir.
- **Q170 - Q172** parametrelerinde **Çalışma düzlemi hareketi** fonksiyonunda kullanılan hacimsel açılar kaydedilir. İlk iki ölçüm noktası üzerinden işleme düzleminin döndürülmesi sırasında, ana eksenin hizası belirlenir.
- Üçüncü ölçüm noktası, alet eksenini yönünü belirler. Üçüncü ölçüm noktasını pozitif Y eksenini yönünde tanımlayın, böylece alet eksenini sağa dönen koordinat sisteminde doğru konumda olur.

## Döngü parametresi

## Yardım resmi

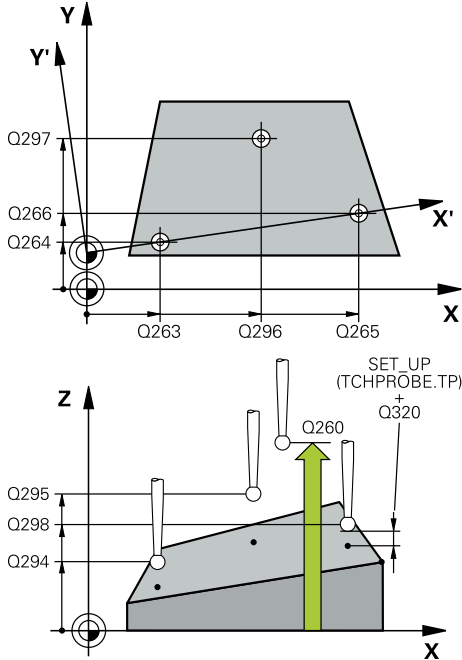

## Parametre

**Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q294 1. 3. eksen ölçüm noktası?**

Tarama sistemi eksenindeki ilk tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q265 2. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q266 2. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q295 2. 3. eksen ölçüm noktası?**

Tarama sistemi eksenindeki ikinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q296 3. 1. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi ana eksenindeki üçüncü tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q297 3. 2. eksen ölçüm noktası?**

İşleme düzlemi yan eksenindeki üçüncü tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q298 3. 3. eksen ölçüm noktası?**

Tarama sistemi eksenindeki üçüncü tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999**

**Q320 Güvenlik mesafesi?**

Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. **Q320** tarama sistemi tablosunun **SET\_UP** sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.

Giriş: **0...99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Yardım resmi****Parametre****Q260 Güvenli Yükseklik?**

Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet eksen koordinatı. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **-99999.9999...+99999.9999** Alternatif **PREDEF**

**Q281 Ölçüm protokolü (0/1/2)?**

Kumandanın bir ölçüm protokolü oluşturup oluşturmayacağını belirleyin:

**0:** Ölçüm protokolü oluşturma

**1:** Ölçüm protokolü oluştur: Kumanda **TCHPR431.TXT protokol dosyasını** ilgili NC programının da bulunduğu klasöre kaydeder

**2:** Program akışını kes ve ölçüm protokolünü kumanda ekranında görüntüle. **NC başlat** ile NC programını devam ettirin

Giriş: **0, 1, 2**


**Örnek**

11 TCH PROBE 431 DUZLEM OLCUMU ~	
Q263=+20	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+20	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q294=-10	;1. 3. EKSEN NOKTASI ~
Q265=+50	;2. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q266=+80	;2. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q295=+0	;2. 3. EKSEN NOKTASI ~
Q296=+90	;3. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q297=+35	;3. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q298=+12	;3. 3. EKSEN NOKTASI ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q260=+5	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q281=+1	;OLCUM PROTOKOLU

### 7.5.14 Örnek: Dikdörtgen pimi ölçme ve sonradan işleme

#### Program akışı


- 0,5 değerinde ek ölçüyle dikdörtgen pimi kumlama
- Dikdörtgen pim ölçümü
- Dikdörtgen pim ölçüm değerlerini dikkate alarak perdahlama

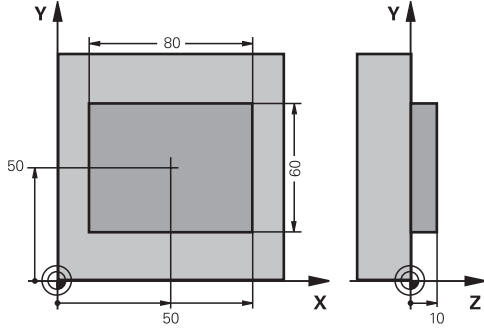

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM	
1 TOOL CALL 5 Z S6000	; Alet çağırma ön işleme
2 Q1 = 81	; X'teki dikdörtgen uzunluğu (kumlama ölçüsü)
3 Q2 = 61	; Y'deki dikdörtgen uzunluğu (kumlama ölçüsü)
4 L Z+100 R0 FMAX M3	; Aleti geri çek
5 CALL LBL 1	; İşleme için alt program çağırması
6 L Z+100 R0 FMAX	; Aleti geri çek
7 TOOL CALL 600 Z	; Tarayıcı çağırması
8 TCH PROBE 424 DIS DIKDORT. OLCUMU ~	
Q273=+50 ;ORTA 1. EKSEN ~	
Q274=+50 ;ORTA 2. EKSEN ~	
Q282=+80 ;1. YAN UZUNLUKLAR ~	
Q283=+60 ;2. YAN UZUNLUKLAR ~	
Q261=-5 ;OLCUM YUKSEKLIGI ~	
Q320=+0 ;GUVENLIK MES. ~	
Q260=+30 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
Q301=+0 ;GUVENLI YUKS. SURME ~	
Q284=+0 ;1. YAN MAKSIMUM OLCU ~	
Q285=+0 ;1. YAN MINIMUM OLCU ~	
Q286=+0 ;2. YAN MAKSIMUM OLCU ~	
Q287=+0 ;2. YAN MINIMUM OLCU ~	
Q279=+0 ;1. ORTA TOLERANSI ~	
Q280=+0 ;2. ORTA TOLERANSI ~	
Q281=+0 ;OLCUM PROTOKOLU ~	
Q309=+0 ;HATADA PGM DURMASI ~	
Q330=+0 ;ALET	
9 Q1 = Q1 - Q164	; Uzunluğun, ölçülen sapmaya göre X'te hesaplanması
10 Q2 = Q2 - Q165	; Uzunluğun, ölçülen sapmaya göre Y'de hesaplanması

11 L Z+100 R0 FMAX	; Tarayıcıyı geri çek
12 TOOL CALL 25 Z S8000	; Alet çağırma perdahlama
13 L Z+100 R0 FMAX M3	; Aleti geri çek
14 CALL LBL 1	; İşleme için alt program çağırması
15 L Z+100 R0 FMAX	
16 M30	; Program sonu
17 LBL 1	; Dikdörtgen pim işleme döngüsü ile alt program
18 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD ~	
Q218=+Q1	;1. YAN UZUNLUKLAR ~
Q424=+82	;WORKPC. BLANK SIDE 1 ~
Q219=+Q2	;2. YAN UZUNLUKLAR ~
Q425=+62	;WORKPC. BLANK SIDE 2 ~
Q220=+0	;YARICAP / SEV ~
Q368=+0.1	;YAN OLCU ~
Q224=+0	;DONUS DURUMU ~
Q367=+0	;STUD POSITION ~
Q207=+500	;FREZE BESLEMESİ ~
Q351=+1	;FREZE TIPI ~
Q201=-10	;DERINLIK ~
Q202=+5	;KESME DERINL. ~
Q206=+3000	;DERIN KESME BESL. ~
Q200=+2	;GUVENLIK MES. ~
Q203=+10	;YUZEY KOOR. ~
Q204=+20	;2. GUVENLIK MES. ~
Q370=+1	;GECIS BINDIRME ~
Q437=+0	;BASLATMA KONUMU ~
Q215=+0	;CALISMA KAPSAMI ~
Q369=+0	;OLCU DERINLIGI ~
Q338=+20	;KESME PERDAHL. ~
Q385=+500	;BESLEME PERDAHLAMA
19 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	; Döngü çağırması
20 LBL 0	; Alt program sonu
21 END PGM TOUCHPROBE MM	

## 7.5.15 Örnek: Dikdörtgen cebi ölçün, ölçüm sonuçlarını protokollendirin

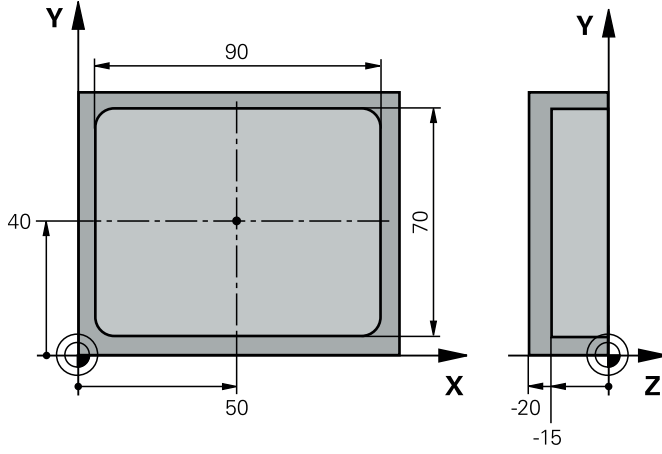

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE_2 MM	
1 TOOL CALL 600 Z	; Tarayıcı alet çağırma
2 L Z+100 R0 FMAX	; Tarayıcıyı geri çek
3 TCH PROBE 423 IC DIKDORTGEN OLCUMU ~	
Q273=+50 ;ORTA 1. EKSEN ~	
Q274=+40 ;ORTA 2. EKSEN ~	
Q282=+90 ;1. YAN UZUNLUKLAR ~	
Q283=+70 ;2. YAN UZUNLUKLAR ~	
Q261=-5 ;OLCUM YUKSEKLIGI ~	
Q320=+2 ;GUVENLIK MES. ~	
Q260=+20 ;GUVENLI YUKSEKLIK ~	
Q301=+0 ;GUVENLI YUKS. SURME ~	
Q284=+90.15 ;1. YAN MAKSIMUM OLCU ~	
Q285=+89.95 ;1. YAN MINIMUM OLCU ~	
Q286=+70.1 ;2. YAN MAKSIMUM OLCU ~	
Q287=+69.9 ;2. YAN MINIMUM OLCU ~	
Q279=+0.15 ;1. ORTA TOLERANSI ~	
Q280=+0.1 ;2. ORTA TOLERANSI ~	
Q281=+1 ;OLCUM PROTOKOLU ~	
Q309=+0 ;HATADA PGM DURMASI ~	
Q330=+0 ;ALET	
4 L Z+100 R0 FMAX	; Aleti geri çek
5 M30	; Program sonu
6 END PGM TOUCHPROBE_2 MM	

## 7.6 Düzlemde veya alanda pozisyon tarama (#17 / #1-05-1)

### 7.6.1 Döngü 3OLCUM (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

NC sözdizimi sadece açık metin olarak mevcut.

#### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **3**, herhangi bir tarama yönünde malzeme üzerindeki istenen bir pozisyonu belirler. Diğer tarama sistemi döngülerinin tersine Döngü **3** içinde **ABST** ölçüm yolunu ve **F** ölçüm beslemesini doğrudan girebilirsiniz. Ayrıca ölçüm değeri belirlendikten sonraki geri çekilme işlemi girilebilen bir **MB** değeri kadar gerçekleşir.

#### Döngü akışı

- 1 Tarama sistemi, girilen besleme ile güncel konumdan çıkarak belirlenen tarama yönüne hareket eder. Tarama yönü kutupsal açı ile döngüde belirlenir
- 2 Kumanda konumu belirlendikten sonra tarama sistemi durur. Kumanda tarama konisi orta noktası X, Y, Z koordinatlarını birbirini takip eden üç Q parametresine kaydeder. Kumanda hiçbir uzunluk ve yarıçap düzeltmesi uygulamaz. İlk sonuç parametresi numarasını döngüde tanımlayın
- 3 Son olarak kumanda, tarama sistemini **MB** parametresinde tanımladığınız değer kadar tarama yönünün tersi yönünde geri hareket ettirir

#### Uyarılar



Tarama sistemi döngüsü **3** için doğru fonksiyon şekli, Döngü **3** bölümünü özel tarama sistemi döngüleri içinde kullanan yazılım üreticisi veya makine üreticiniz tarafından belirlenir.

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Diğer tarama sistemi döngülerinde etkili olan tarama sistemi verileri **DIST** (tarama noktasına kadarki maksimum hareket yolu) ve **F** (tarama beslemesi), tarama sistemi döngüsü **3** içinde etki etmez.
- Kumandanın prensip olarak daima dört adet birbirini takip eden Q parametresi tanımlamasına dikkat edin.
- Kumanda hiçbir geçerli tarama noktası belirleyemezse NC programı hata mesajı olmadan tekrar işlenebilir. Bu durumda kumanda, 4. sonuç parametresine -1 değerini tahsis eder, böylece ilgili bir hata işlemi kendiniz uygulayabilirsiniz.
- Kumanda tarama sistemini maksimum **MB** geri çekilme yoluna ölçümün başlangıç noktası çıkışlı olmadan geri getirir. Bu nedenle geri çekilmede hiçbir çarpışma olamaz.



**FN 17: SYSWRITE ID990 NR6** fonksiyonu ile döngünün tarama girişi X12 veya X13 üzerinde etkili olup olmayacağını belirleyebilirsiniz.



## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Sonuç için parametre no?</b></p> <p>Kumandanın, ilk belirlenen koordinatın (X) değerini atayacağı Q parametresi numarasını girin. Y ve Z değerleri doğrudan aşağıdaki Q parametrelerinde yer alır.</p> <p>Giriş: <b>0...1999</b></p>
	<p><b>Tarama eksenini?</b></p> <p>Taramanın yapılacağı yöndeki eksenini girin, <b>ENT</b> tuşu ile onaylayın.</p> <p>Giriş: <b>X, Y veya Z</b></p>
	<p><b>Tarama açısı?</b></p> <p>Bu açı, tarama yönünü tanımlamak için kullanılır. Açı, tarama eksenini ifade eder. <b>ENT</b> tuşuyla onaylayın.</p> <p>Giriş: <b>-180...+180</b></p>
	<p><b>Maksimum ölçüm aralığı?</b></p> <p>Tarama sisteminin başlangıç noktasından ne kadar uzağa gitmesi gerektiğini hareket yolu ile girin, ENT tuşu ile onaylayın.</p> <p>Giriş: <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Besleme ölçümleri</b></p> <p>Ölçüm beslemesini mm/dak cinsinden girin.</p> <p>Giriş: <b>0...3000</b></p>
	<p><b>Maksimum geri çekme yolu?</b></p> <p>Tarama pimi hareket ettirildikten sonraki tarama yönü tersine hareket yolu. Kumanda, tarama sistemini maksimum başlangıç noktasına kadar geri getirir, böylece hiçbir çarpışma oluşmaz.</p> <p>Giriş: <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Referans sistemi? (0=IST/1=REF)</b></p> <p>Tarama yönünün ve ölçüm sonucunun, güncel koordinat sistemini mi (<b>GERÇ</b>, kaydırılmış ya da döndürülmüş olabilir) yoksa makine koordinat sistemini (<b>REF</b>) mi baz alması gerektiğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Güncel sistemde tarama yapın ve ölçüm sonucunu <b>GERÇ</b> sistemde saklayın</p> <p><b>1:</b> Makineye sabit REF sisteminde tarama yap. Ölçüm sonucunu REF sisteminde saklayın</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

**Yardım resmi****Parametre****Hata modu? (0=KAPALI/1=AÇIK)**

Kumandanın döndürülmüş tarama piminde, döngü başlangıcında bir hata mesajı verip vermeyeceğini belirleyin. Eğer **1** modu seçiliyse kumanda 4. sonuç parametresinde **-1** değerini kaydeder ve döngüye ek işlem uygular:

**0**: Hata bildirimini ver

**1**: Hata bildirimini verme

Giriş: **0, 1**

**Örnek**

11 TCH PROBE 3.0 OLCUM

12 TCH PROBE 3.1 Q1

13 TCH PROBE 3.2 X ACI:+15

14 TCH PROBE 3.3 ABST+10 F100 MB1 SISTEM REFERANSI:0

15 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1

## 7.6.2 Döngü 4 OLCUM 3D (#17 / #1-05-1)

### ISO programlaması

NC sözdizimi sadece açık metin olarak mevcut.

### Uygulama

Tarama sistemi döngüsü **4**, vektör için tanımlanabilen bir tarama yönünde malzemede üzerindeki istenen bir pozisyonu belirler. Diğer ölçüm döngülerinin tersine Döngü **4** içinde tarama yolunu ve tarama beslemesini doğrudan girebilirsiniz. Ayrıca tarama değeri belirlemenin geri çekilmesi işlemi girilebilen bir değer kadar yapılır.

Döngü **4**, tarama hareketleri için herhangi bir tarama sistemiyle (TS veya TT) birlikte kullanabileceğiniz yardımcı bir döngüdür. Kumanda, TS tarama sistemini herhangi bir tarama yönünde kalibre edebileceğiniz bir döngü sunmaz.

### Döngü akışı

- 1 Kumanda, girilen besleme ile güncel konumdan çıkarak belirlenen tarama yönüne hareket eder. Tarama yönü bir vektör (X, Y ve Z olarak delta değerleri) üzerinden döngü içerisinde belirlenmelidir
- 2 Kumanda, konumu belirledikten sonra, kumanda tarama sistemini durdurur. Kumanda, tarama konumunun koordinatları X, Y ve Z'yi birbirini takip eden üç Q parametresine kaydeder. İlk parametre numarasını döngüde tanımlayın. Bir tarama sistemi TS kullanıyorsanız tarama sonucu kalibre edilen merkez ofseti kadar düzeltilir.
- 3 Kumanda son olarak, tarama yönü aksine bir konumlandırma gerçekleştirir. Hareket yolunu **MB** parametresinde tanımlayın, bu sırada, en fazla başlangıç pozisyonuna kadar gidilir



Ön konumlandırma sırasında, tarama bilyesi merkez noktasının düzeltilmeden kumanda tarafından tanımlı konuma getirilmesine dikkat edin.

### Uyarılar

#### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Kumanda geçerli bir tarama noktası belirleyemediyse 4. sonuç parametresi -1 değerini alır. Kumanda programı kesintiye **uğratmaz!** Çarpışma tehlikesi bulunur!

- Tüm tarama noktalarına erişilebildiğinden emin olun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Kumanda tarama sistemini maksimum **MB** geri çekilme yoluna ölçümün başlangıç noktası çıkışlı olmadan geri getirir. Bu nedenle geri çekilmede hiçbir çarpışma olamaz.
- Kumandanın prensip olarak daima dört adet birbirini takip eden Q parametresi tanımlamasına dikkat edin.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Sonuç için parametre no?</b> Kumandanın, ilk belirlenen koordinatın (X) değerini atayacağı Q parametresi numarasını girin. Y ve Z değerleri doğrudan aşağıdaki Q parametrelerinde yer alır. Giriş: <b>0...1999</b></p>
	<p><b>Rölatif ölçü yolu X'de?</b> Tarama sisteminin hareket etmesi gereken yön vektörünün X bölümü. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Rölatif ölçü yolu Y'de?</b> Tarama sisteminin hareket etmesi gereken yön vektörünün Y bölümü. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Rölatif ölçü yolu Z'de?</b> Tarama sisteminin hareket etmesi gereken yön vektörünün Z bölümü. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Maksimum ölçüm aralığı?</b> Tarama sisteminin başlangıç noktasından çıkışlı yön vektörü boyunca ne kadar mesafede hareket etmesi gerektiğini hareket yolu olarak girin. Giriş: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Besleme ölçümleri</b> Ölçüm beslemesini mm/dak cinsinden girin. Giriş: <b>0...3000</b></p>
	<p><b>Maksimum geri çekme yolu?</b> Tarama pimi hareket ettirildikten sonraki tarama yönü tersine hareket yolu. Giriş: <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Referans sistemi? (0=IST/1=REF)</b> Tarama sonucunun giriş koordinat sisteminde mi (<b>GERÇ</b>) yoksa makine koordinat sistemine (<b>REF</b>) göre mi kaydedileceğini belirleyin: <b>0:</b> Ölçüm sonucunu <b>GERÇ</b> sistemde saklayın <b>1:</b> Ölçüm sonucunu <b>REF</b> sisteminde saklayın Giriş: <b>0, 1</b></p>

### Örnek

11 TCH PROBE 4.0 OLCUM 3D

12 TCH PROBE 4.1 Q1

13 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1

14 TCH PROBE 4.3 ABST+45 F100 MB50 SISTEM REFERANSI:0

### 7.6.3 Döngü 444 TARAMA 3D (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması


G444

#### Uygulama




Makine el kitabını dikkate alın!

Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve uyarlanmalıdır.

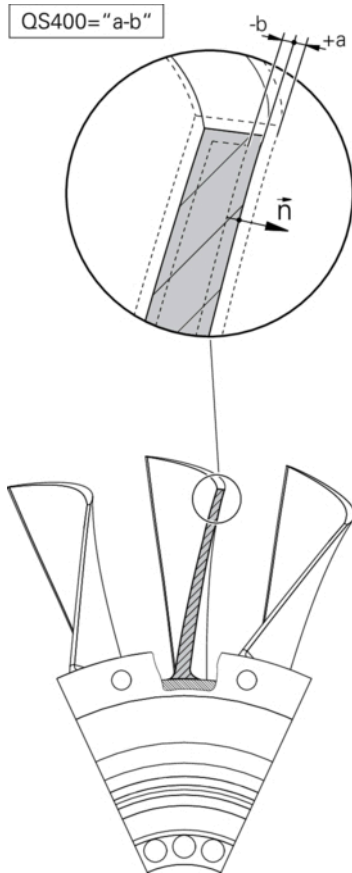

Döngü **444**, bir yapı parçasının yüzeyi üzerindeki tek bir noktayı kontrol eder. Bu döngü örn. form yapı parçalarında serbest form yüzeylerini ölçmek için kullanılır. Yapı parçasının yüzeyi üzerindeki bir noktanın bir nominal koordinatla karşılaştırmalı olarak üst ölçü ya da alt ölçü aralığında bulunup bulunmadığı belirlenebilir. Daha sonra operatör, son işlem vs. gibi diğer çalışma adımlarını uygulayabilir.

Döngü **444**, uzaydaki herhangi bir noktayı tarar ve hedef koordinata göre olan sapmayı belirler. Burada **Q581**, **Q582** ve **Q583** parametreleri tarafından belirlenmiş olan bir normal vektör dikkate alınır. Normal vektör, nominal koordinatın bulunduğu (sanal) bir düzlemde dik olarak durur. Normal vektör, yüzeye dönük olmayıp tarama yolunu belirlemez. Normal vektörün bir CAD veya CAM sistemi yardımıyla belirlenmesi makuldür. Bir **QS400** tolerans aralığı, normal vektör boyunca gerçek ile nominal koordinat arasında izin verilen sapmayı tanımlar. Bu şekilde ör. belirlenen bir alt ölçüden sonra bir program durmasının gerçekleşmesi tanımlanabilir. Buna ek olarak kumanda, bir protokol verir ve sapmalar aşağıda yer alan Q parametrelerine kaydedilir.

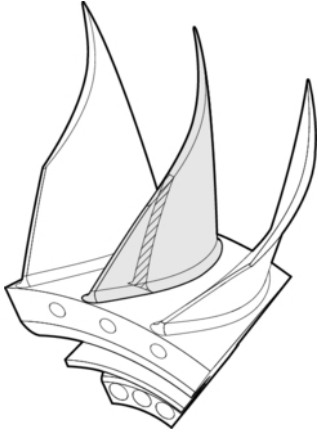**Döngü akışı**

- 1 Tarama sistemi güncel pozisyondan başlayarak, nominal koordinata şu mesafede bulunan normal vektörün bir noktasına hareket eder: Mesafe = tarama bilyesi yarıçapı + tablo **SET\_UP** tchprobe.tp değeri (TNC:\table\tchprobe.tp) + **Q320**. Ön konumlandırma güvenli bir yüksekliği dikkate alır.  
**Diğer bilgiler:** "Tarama sistemi döngülerine işlem yapılması", Sayfa 65
- 2 Daha sonra tarama sistemi nominal koordinata hareket eder. Tarama yolu DIST ile tanımlıdır (normal vektör tarafından değil! Normal vektör, sadece koordinatların doğru şekilde hesaplanması için kullanılır.)
- 3 Kumanda, konumu algıladıktan sonra tarama sistemi geri çekilir ve durdurulur. Kumanda, temas noktasının belirlenen koordinatlarını Q parametrelerine kaydeder
- 4 Son olarak kumanda, tarama sistemini **MB** parametresinde tanımladığınız değer kadar tarama yönünün tersi yönünde geri hareket ettirir

**Sonuç parametreleri**

Numerik kontrol, tarama işleminin parametrelerini şu parametrelerde belleğe alır:

Q parametre numarası	Anlamı
Q151	Ölçülen pozisyon ana eksen
Q152	Ölçülen yan eksen pozisyonu
Q153	Ölçülen alet eksen pozisyonu
Q161	Ölçülen ana eksen sapması
Q162	Ölçülen yan eksen sapması
Q163	Ölçülen alet eksen sapması
Q164	Ölçülen 3D sapması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0'dan küçük: Alt ölçü</li> <li>■ 0'dan büyük: Üst ölçü</li> </ul>
Q183	Malzeme durumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ - 1 = tanımlanmadı</li> <li>■ 0 = İyi</li> <li>■ 1 = Son işlem</li> <li>■ 2 = Iskarta</li> </ul>

**Protokol fonksiyonu**

Kumanda, işlemeden sonra .html formatında bir protokol oluşturur. Protokole; ana, yan, alet eksenleri ve 3D sapmasının sonuçları kaydedilir. Kumanda,

protokolü .h dosyasının da bulunduğu aynı klasörde kaydeder (**FN 16** için bir yol yapılandırılmadığı takdirde).

Protokol; ana, yan ve alet eksenlerinde aşağıdaki içerikleri belirtir:

- Gerçek tarama yönü (giriş sisteminde vektör olarak). Burada vektörün değeri yapılandırılan tarama yoluna karşılık gelir
- Tanımlı nominal koordinatlar
- (Bir **QS400** toleransı tanımlandıysa:) Üst ve alt ölçü ile beraber normal vektör boyunca belirlenen sapmanın çıktısı
- Belirlenen gerçek koordinatlar
- Değerlerin renkli gösterimi ("İyi" için yeşil, "Son işlem" için turuncu, "Iskarta" için kırmızı)

## Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Kullanılan tarama sistemine bağlı olarak doğru sonuçları elde etmek amacıyla Döngü **444** uygulanmadan önce bir 3D kalibrasyonu gerçekleştirmeniz gerekir. 3D kalibrasyonu için **3D-ToolComp** gereklidir. Yazılım seçeneği
- Döngü **444**, html formatında bir ölçüm protokolü oluşturur.
- Döngü **444** yürütülmeden önce Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** veya Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.** etkinse bir hata mesajı görüntülenir.
- Tarama sırasında etkin bir TCPM dikkate alınır. Etkin TCPM ile pozisyonların taranması **Çalışma düzlemi hareketi** istikrarsız durumdayken de gerçekleşebilir.
- Makinenizin ayarlı bir mil ile donatılmış olması halinde, tarama sistemi tablosundaki (**TRACK sütunu**) açılış izlemesini etkinleştirmelisiniz. Böylece genelde bir 3D tarama sistemi ile ölçüm yapıldığında ölçüm doğruluğu yükseltilmiş olur.
- Döngü **444** tüm koordinatlar için giriş sistemini referans alır.
- Kumanda, dönüş parametrelerini ölçülen değerlerle tanımlar.  
**Diğer bilgiler:** "Uygulama", Sayfa 349
- Q parametresi **Q183** üzerinden iyi/ek işlem/iskarta malzeme durumu, parametre **Q309**'dan bağımsız olarak ayarlanır.  
**Diğer bilgiler:** "Uygulama", Sayfa 349

## Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı

- İsteğe bağlı makine parametresi **chkTiltingAxes** (no. 204600) ayarına göre taramada, döner eksenlerinin döndürme açılarıyla (3D ROT) uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Bu durum söz konusu değilse kumanda bir hata mesajı verir.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q263 1. 1. eksen ölçüm noktası?</b> İşleme düzlemi ana eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q264 1. 2. eksen ölçüm noktası?</b> İşleme düzlemi yan eksenindeki birinci tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q294 1. 3. eksen ölçüm noktası?</b> Tarama sistemi eksenindeki ilk tarama noktasının koordinatı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q581 Ana eksen yüzey normali?</b> Burada ana eksen yönündeki yüzey normalini belirtin. Bir noktanın yüzey normalinin çıktısı esasen bir CAD/CAM sistemi yardımıyla gerçekleşir. Giriş: <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q582 Yan eksen yüzey normali?</b> Burada yan eksen yönündeki yüzey normalini belirtin. Bir noktanın yüzey normalinin çıktısı esasen bir CAD/CAM sistemi yardımıyla gerçekleşir. Giriş: <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q583 Alet ekseni yüzey normali?</b> Burada alet ekseni yönündeki yüzey normalini belirtin. Bir noktanın yüzey normalinin çıktısı esasen bir CAD/CAM sistemi yardımıyla gerçekleşir. Giriş: <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b> Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320</b> tarama sistemi tablosunun <b>SET_UP</b> sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder. Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b> Tarama sistemi ve malzeme (ayna) arasında hiçbir çarpışmanın olmayacağı alet ekseni koordinatı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>




Yardım resmi	Parametre
	<p><b>QS400 Tolerans değeri?</b></p> <p>Döngü tarafından denetlenen bir tolerans aralığını buraya girebilirsiniz. Tolerans, yüzey normal boyunca izin verilen sapmayı tanımlar. Bu sapma, yapı parçasının nominal koordinatı ile gerçek koordinatı arasında belirlenir. (Yüzey normal <b>Q581 - Q583</b> ile tanımlanır, nominal koordinat <b>Q263, Q264, Q294</b> ile tanımlanır) Tolerans değeri, normal vektöre bağlı olarak eksen oranlarıyla dağıtılır, bkz. örnekler.</p> <p><b>Örnekler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>QS400 = "0.4-0.1"</b> nominal koordinat: üst ölçü = nominal koordinat +0.4, alt ölçü = nominal koordinat -0.1. Döngü için şu tolerans aralığı ortaya çıkar: "Nominal koordinat +0,4" ile "nominal koordinat -0,1"</li><li>■ <b>QS400 = "0,4"</b> anlamı: üst ölçü = nominal koordinat +0,4, alt ölçü = nominal koordinat. Döngü için şu tolerans aralığı ortaya çıkar: "Nominal koordinat +0.4" ile "nominal koordinat".</li><li>■ <b>QS400 = "-0.1"</b> nominal koordinat: üst ölçü = nominal koordinat, alt ölçü = nominal koordinat -0.1. Döngü için şu tolerans aralığı ortaya çıkar: "Nominal koordinat" ile "nominal koordinat -0.1".</li><li>■ <b>QS400 = ""</b> anlamı: Tolerans incelemesi yok.</li><li>■ <b>QS400 = "0"</b> anlamı: Tolerans incelemesi yok.</li><li>■ <b>QS400 = "0,1+0,1"</b> anlamı: Tolerans incelemesi yok.</li></ul> <p>Giriş: Maks. 255 karakter</p>
	<p><b>Q309 Tolerans hatasında reaksiyon?</b></p> <p>Kumandanın, belirlenen bir sapmada program akışını kesip bir mesaj verip vermeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kesme, mesaj verme</p> <p><b>1:</b> Tolerans aşıldığında program akışını kes, mesaj ver</p> <p><b>2:</b> Yüzey normal vektörü boyunca belirlenen gerçek koordinat, nominal koordinatın altındaysa kumanda bir mesaj verir ve NC programını kesintiye uğratır. Ancak belirlenen gerçek koordinat, nominal koordinatın üzerindeyse bir hata reaksiyonu verilmez</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>

**Örnek**

11 TCH PROBE 444 TARAMA 3D ~	
Q263=+0	;1. 1. EKSEN NOKTASI ~
Q264=+0	;1. 2. EKSEN NOKTASI ~
Q294=+0	;1. 3. EKSEN NOKTASI ~
Q581=+1	;NORMAL ANA EKSEN ~
Q582=+0	;NORMAL YAN EKSEN ~
Q583=+0	;NORMAL ALET EKSENİ ~
Q320=+0	;GÜVENLİK BOŞLUĞU ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
QS400="1-1"	;TOLERANS ~
Q309=+0	;HATA REAKSIYONU

**7.7 Döngü sıralarını etkileme (#17 / #1-05-1)****7.7.1 Döngü 441 HIZLI TARAMA (#17 / #1-05-1)****ISO programlaması****G441****Uygulama**

Tarama sistemi döngüsü **441** ile örneğin konumlandırma beslemesi gibi çeşitli tarama sistemi parametrelerini aşağıda kullanılan tüm tarama sistemi döngüleri için global olarak ayarlayabilirsiniz.

 Bu döngü makine hareketleri gerçekleştirmez.

**Program kesintisi Q400=1**

Döngüyü kesmek ve elde edilen sonuçları görüntülemek için **Q400 KESINTI** parametresini kullanabilirsiniz.

**Q400** ile program kesintisi aşağıdaki tarama sistemi döngülerinde etkili olur:

- Malzeme kontrolü için tarama sistemi döngüleri: **421**'den **427, 430** ve **431**'e kadar
- Döngü **444 TARAMA 3D**
- Kinematik ölçümü için tarama sistemi döngüleri: **45x**
- Kalibrasyon için tarama sistemi döngüleri: **46x**
- Tarama sistemi döngüleri **14xx**

**421'den 427, 430 ve 431'e kadar olan döngüler:**

Kumanda, bir **FN 16** ekran çıktısında program kesintisi sırasında belirlenen sonuçları görüntüler.

**Döngü 444, 45x, 46x, 14xx:**

Kumanda, bir program kesintisi sırasında belirlenen sonuçları **TNC:\TCHPRlast.html** yolu altındaki HTML protokolünde otomatik olarak görüntüler. HTML protokolünü **Belge** çalışma alanında açabilirsiniz.

## Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- **END PGM, M2, M30**, Döngü **441** için yapılan global ayarları sıfırlar.
- **Q399** döngü parametresi, makine yapılandırmasına bağlıdır. Tarama sisteminin NC programından hareketle oryantasyonu, makine üreticiniz tarafından ayarlanmış olmalıdır.
- Makinenizde hızlı çalışma ve besleme için ayrı potansiyometreler bulunuyorsa bile beslemeyi **Q397=1** durumunda da sadece besleme hareketleri potansiyometresi ile ayarlayabilirsiniz.
- **Q371 0**'a eşit değilse ve kalem **14xx** döngülerinde yön değiştirmiyorsa kumanda döngüyü sonlandırır. Kumanda, tarama sistemini güvenli yüksekliğe konumlandırır ve malzeme durumunu **3 Q183** Q parametresine kaydeder. NC programı çalışmaya devam eder.

Malzeme durumu **3**:Tarama kalemi dışarı çekilmemiş

## Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı

- **maxTouchFeed** (no. 122602) makine parametresiyle makine üreticisi, beslemeyi sınırlayabilir. Bu makine parametrelerinde mutlak, maksimum besleme tanımlanır.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q396 Pozisyonlandırma beslemesi?</b> Kumandanın tarama sistemi konumlama hareketlerini hangi beslemeyle uyguladığını belirleyin. Giriş: <b>0...99999.999</b></p>
	<p><b>Q397 Makine hızlı hareket ön kon. yapısın mı?</b> Tarama sisteminin ön konumlandırması sırasında kumandanın besleme <b>FMAX</b> (makinenin hızlı çalışma modu) ile hareket edip etmeyeceğini belirleyin: <b>0: Q396</b> beslemesi ile ön konumlandır <b>1: FMAX</b> makine hızlı hareketiyle ön konumlandırma Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q399 Kılavuz açığı (0/1)?</b> Kumandanın, tarama sistemini her tarama işleminden önce hizalayıp hizalamayacağını belirleyin: <b>0: Hizalama</b> <b>1: Her tarama işleminden önce mili hizala (hassasiyeti artırır)</b> Giriş: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q400 Otomatik kesinti?</b> Kumandanın bir tarama sistemi döngüsünden sonra program akışını kesip kesmeyeceğini ve ölçüm sonuçlarını ekranda verip vermeyeceğini belirleyin: <b>0: İlgili tarama döngüsündeki ölçüm sonuçları çıktısı ekranda seçili olsa da program akışını kesmeyin</b> <b>1: Program akışını kesin, ölçüm sonuçlarını ekranda girin.</b> Ardından program akışına <b>NC başlat</b> ile devam edebilirsiniz Giriş: <b>0, 1</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "Program kesintisi Q400=1", Sayfa 354</p>
	<p><b>Q371 Tarama noktasına ulaşamadı mı?</b> Tarama kalemi tarama sistemi tablosunun <b>DIST</b> değeri içinde yön değiştirmedeğinde kumandanın nasıl davranacağını belirten. <b>0: Kumanda, tarama noktasına ulaşamadığını belirten bir hata mesajıyla NC programını durdurur. Bu davranış standarttır.</b> <b>1: Kumanda, bir uyarı görüntüleri ve tarama döngüsünü sonlandırır. NC programı çalışmaya devam eder. Yalnızca 14xx döngülerinde etkilidir.</b> <b>2: Kumanda bir uyarı göstermez ve tarama döngüsünü sonlandırır. NC programı çalışmaya devam eder. Yalnızca 14xx döngülerinde etkilidir.</b> Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>

**Örnek**


11 TCH PROBE 441 HIZLI TARAMA ~	
Q396=+3000	;POZISYONL. BESLEMESİ ~
Q397=+0	;BESLEME SECİMİ ~
Q399=+1	;KILAVUZ ACI ~
Q400=+1	;KESINTI ~
Q371=+0	;REAKSIYON TARAMA NOKT.

## 7.7.2 Döngü 1493 EKSTRUZYON TARAMA (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G1493

Uygulama

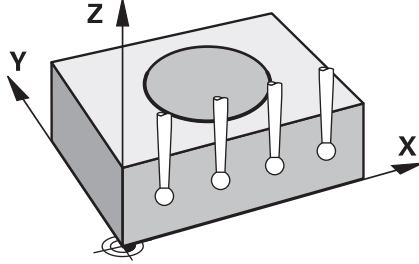

Döngü **1493** belirli tarama sistemi döngülerinin tarama noktalarını bir doğru boyunca tekrarlayabilirsiniz. Tekrarların yönünü, uzunluğunu yanı sıra sayısını döngüde tanımlarsınız.

Tekrarlar sayesinde örn. alet uzaklaştırma yüzünden sapmaları tespit etmek için farklı yüksekliklerde birden fazla ölçüm yapabilirsiniz. Ekstrüzyonu tarama sırasında daha yüksek hassasiyet için de kullanabilirsiniz. Malzeme veya kaba yüzeyler üzerindeki kirlenmeleri birden fazla ölçüm noktası üzerinden daha iyi belirleyebilirsiniz.

Belirli tarama noktaları için tekrarları etkinleştirmek amacıyla, tarama döngüsünden önce **1493** döngüsünü tanımlamalısınız. Bu döngü tanıma bağlı olarak sadece sonraki döngü için veya komple NC programı boyunca aktif kalır. Kumanda, **I-CS** giriş koordinat sistemindeki ekstrüzyonu yorumlar.

Aşağıdaki döngüler bir ekstrüzyona yol açabilir

- **DUZLEM TARAMASI** (Döngü **1420**, DIN/ISO: **G1420**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 178
- **KENAR TARAMASI** (Döngü **1410**, DIN/ISO: **G1410**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 145
- **İKİ DAİRENİN TARANMASI** (Döngü **1411**, DIN/ISO: **G1411**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 152
- **EGİM KENARINI TARAMA** (Döngü **1412**, DIN/ISO: **G1412**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 161
- **KESİŞİM NOKTASININ TARANMASI** (Döngü **1416**, DIN/ISO: **G1416**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 169
- **POZİSYON TARAMA** (Döngü **1400**, DIN/ISO: **G1400**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 255
- **DAİRE TARAMA** (Döngü **1401**, DIN/ISO: **G1401**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 259
- **PROBE SLOT/RIDGE** (Döngü **1404**, DIN/ISO: **G1404**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 268
- **PROBE POSITION OF UNDERCUT** (Döngü **1430**, DIN/ISO: **G1430**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 273
- **PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (Döngü **1434**, DIN/ISO: **G1434**) (#17 / #1-05-1), bkz. Sayfa 278

**Sonuç parametresi Q**

Kumanda, tarama sistemi döngüsünün sonuçlarını aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q970	Tarama noktası 1 ideal çizgiye maksimum sapma
Q971	Tarama noktası 2 ideal çizgiye maksimum sapma
Q972	Tarama noktası 3 ideal çizgiye maksimum sapma
Q973	Çap 1 maksimum sapması
Q974	Çap 2 maksimum sapması

**Sonuç parametresi QS**

Kumanda, bir ekstrüzyonun tüm ölçüm noktalarının ayrı ayrı sonuçlarını QS parametrelerine **QS97x** kaydeder. Her sonuç on karakter uzunluğundadır. Sonuçlar bir boşlukla birbirinden ayrılır.

Örnek: **QS970 = 0.12345678 -1.1234567 -2.1234567 -3.1234567**

QS parametresi numarası	Anlamı
QS970	Bir ekstrüzyonun tarama noktası 1 sonuçları
QS971	Bir ekstrüzyonun tarama noktası 2 sonuçları
QS972	Bir ekstrüzyonun tarama noktası 3 sonuçları
QS973	Bir ekstrüzyonun çap 1 sonuçları
QS974	Bir ekstrüzyonun çap 2 sonuçları

NC programındaki bireysel sonuçları dize işlemini kullanarak sayısal değerlere dönüştürebilirsiniz ve örneğin değerlendirmelerde kullanabilirsiniz.

**Örnek:**

Tarama sistemi döngüsü, QS parametresi **QS970** dahilinde aşağıdaki sonuçları getirir:

**QS970 = 0.12345678 -1.1234567**

Aşağıdaki örnek, belirlenen sonuçların sayısal değerlere nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir.

11 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS970 BEG0 LEN10 )	; İlk sonucu <b>QS970</b> 'den okuyun
12 QL1 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL0</b> 'ye atayın
13 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS970 BEG11 LEN10 )	; İkinci sonucu <b>QS970</b> 'den okuyun
14 QL2 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL2</b> 'ye atayın

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

### Protokol fonksiyonu

Kumanda, işlemeden sonra HTML dosyası olarak bir protokol oluşturur. Protokol 3D sapmasının sonuçlarını grafiksel ve tablo şeklinde içerir. Kumanda, NC programının da içinde bulunduğu aynı klasöre kaydeder.

Protokol, her bir döngüye göre ana, yan ve alet ekseninde veya daire merkez noktasında ve çapta aşağıdaki içeriklere sahiptir:

- Gerçek tarama yönü (giriş sisteminde vektör olarak). Burada vektörün değeri yapılandırılan tarama yoluna karşılık gelir
- Tanımlı nominal koordinatlar
- Üst ve alt ölçü ile beraber normal vektör boyunca belirlenen sapma
- Belirlenen gerçek koordinatlar
- Değerlerin renklerle gösterimi:
  - Yeşil: İyi
  - Turuncu: Ek işlem
  - Kırmızı: Iskarta
- Ekstrüzyon noktaları:
 

Yatay eksen ekstrüzyon yönünü gösterir. Mavi noktalar tek ölçüm noktalarıdır. Kırmızı çizgiler ölçülerin alt ve üst sınırını gösterir. Bir değer bir tolerans değerini aşarsa kumanda grafikteki bölgeyi kırmızı renklendirir.

### Uyarılar

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Eğer **Q1145>0** ve **Q1146=0** ise kumanda ekstrüzyon noktalarının sayısını aynı noktada uygular.
- **1401 DAIRE TARAMA, 1411 İKİ DAİRENİN TARANMASI** veya **1404 PROBE SLOT/ RIDGE** döngüsüyle birlikte bir ekstrüzyon yürütürseniz **Q1140=+3** ekstrüzyon yönüne karşılık gelmelidir, aksi takdirde kumanda bir hata mesajı verir.
- Bir tarama sistemi döngüsünde **DEVVALMA POZİSYONU Q1120>0**'yi tanımlarsanız kumanda referans noktasını, sapmaların ortalama değeri ile düzeltir. Kumanda, programlanan **DEVVALMA POZİSYONU Q1120**'e göre malzemenin ölçülen tüm ekstrüzyon noktalarında bu ortalama değeri hesaplar.


#### Örnek:

- Hedef konum tarama noktası 1: 2.35 mm
- Sonuçlar: **QS970** = 2.30000000 2.35000000 2.40000000 2.50000000  
Ortalama değer: 2.387500000 mm  
Referans noktası, hedef konuma ortalama değer ile düzeltilir, yani 0.0375 mm ile düzeltilir.



## Döngü parametresi

### Yardım resmi

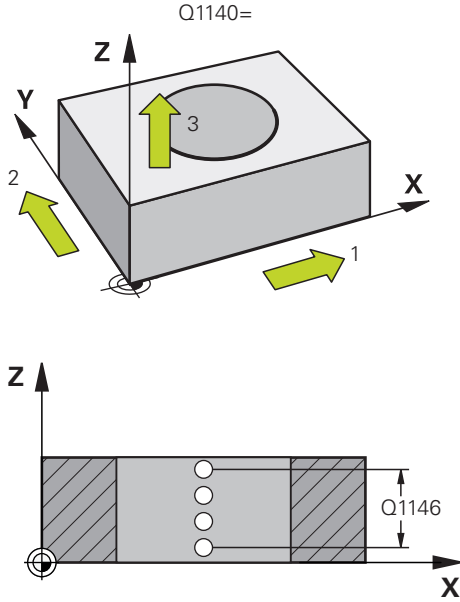

### Parametre

#### Q1140 Ekstrüzyon yönü (1-3)?

- 1: Ana eksen yönünde ekstrüzyon
- 2: Yan eksen yönünde ekstrüzyon
- 3: Alet eksen yönünde ekstrüzyon

Giriş: 1, 2, 3

#### Q1145 Ekstrüzyon noktalarının sayısı?

Döngünün Q1146 ekstrüzyon uzunluğu üzerinde tekrarladığı ölçüm noktası sayısı.

Giriş: 1...99

#### Q1146 Ekstrüzyon uzunluğu?

Üzerinde ölçüm noktalarının tekrarlandığı uzunluk.

Giriş: -99...+99

#### Q1149 Ekstrüzyon: Modal kullanım ömrü?

Döngünün etkisi:

- 0: Ekstrüzyon sadece sonraki döngü için etkili.
- 1: Ekstrüzyon NC programının sonuna kadar etkili.

Giriş: -99...+99

### Örnek

11 TCH PROBE 1493 EKSTRUZYON TARAMA ~	
Q1140=+3	;EKSTRUZYON YONU ~
Q1145=+1	;EKSTRUZYON NOKTALARI ~
Q1146=+0	;EKSTRUZYON UZUNLUGU ~
Q1149=+0	;EKSTRUZYON MODAL



# 8

**(#17 / #1-05-1)  
Aletleri için tarama  
sistemi döngüleri**

## 8.1 Genel bakış

### Freze aletlerinin ölçülmesi

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
481 <b>ALET UZUNLUGU</b> (#17 / #1-05-1) ■ Alet uzunluğu ölçümü	DEF etkin	Sayfa 369
482 <b>ALET YARICAPI</b> (#17 / #1-05-1) ■ Alet yarıçapı ölçümü	DEF etkin	Sayfa 372
483 <b>OLCME ALETİ</b> (#17 / #1-05-1) ■ Alet uzunluğu ve yarıçapı ölçümü	DEF etkin	Sayfa 376

## 8.2 Temel bilgiler

### 8.2.1 Uygulama

Kumandanın alet tarama sistemi ve alet ölçüm döngüleriyle aletleri otomatik olarak ölçebilirsiniz: Uzunluk ve yarıçap için düzeltme değerleri kumanda tarafından alet tablosuna kaydedilir ve tarama sistemi döngüsü sona erdiğinde otomatik olarak hesaplanır. Aşağıdaki ölçüm türleri kullanıma sunulur:


- Sabit duran aletle alet ölçümü
- Dönen aletle alet ölçümü
- Tekil kesici ölçümü


#### İlgili konular

- Alet tarama sistemini kalibre edin

**Diğer bilgiler:** "Alet tarama sistemini kalibre etme (#17 / #1-05-1)", Sayfa 96

### 8.2.2 Aleti 0 uzunluğu ile ölçün

 Makine el kitabınızı dikkate alın!  
İsteğe bağlı makine parametresi **maxToolLengthTT** (No. 122607) makine üreticisinin alet ölçüm döngüleri için maksimum alet uzunluğunu tanımlamasını sağlar.

 Mümkünse HEIDENHAIN, araçları her zaman gerçek araç uzunluğuyla tanımlamanızı önerir.

Araç ölçüm döngüleri, araçları otomatik olarak ölçmek için kullanılır. Ayrıca, araç tablosunda 0 uzunluğuyla **L** tanımlanan araçları da ölçebilirsiniz. Bunun için makine üreticisi, isteğe bağlı makine parametresinde **maxToolLengthTT** (No. 122607) maksimum alet uzunluğu için bir değer tanımlamalıdır. Kumanda, aracın gerçek uzunluğunun ilk adımda kabaca belirlendiği bir arama çalıştırması başlatır. Daha sonra ince bir ölçüm gerçekleştirilir.

**Döngü akışı**

- 1 Alet, tarama sisteminin üzerinde merkezi olarak güvenli bir yüksekliğe gider. Güvenli yükseklik, isteğe bağlı makine parametresi değerine **maxToolLengthTT** (No. 122607) karşılık gelir.
- 2 Kumanda mil sabit durumdayken kaba bir ölçüm gerçekleştirir. Kumanda duran milli ölçüm için **probingFeed** (No. 122709) makine parametresindeki tarama beslemesini kullanır.
- 3 Kumanda yaklaşık olarak ölçülen uzunluğu kaydeder.
- 4 Kumanda, araç ölçüm döngüsündeki değerleri kullanarak ince bir ölçüm gerçekleştirir.

**Uyarılar****BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

Makine üreticisi isteğe bağlı makine parametresini **maxToolLengthTT** (No. 122607) tanımlamazsa araç aranmaz. Kumanda, aleti 0 uzunluğuyla ileriye doğru konumlandırır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Makine kılavuzundaki makine parametresi değerine dikkat edin.
- ▶ Araçları gerçek takım uzunluğuyla **L** tanımlayın

**BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

Alet, isteğe bağlı makine parametresi değerinden **maxToolLengthTT** (No. 122607) uzunsa çarpışma riski vardır!

- ▶ Makine kılavuzundaki makine parametresi değerini not edin

**8.2.3 Makine parametrelerini ayarlama**

- Tarama sistemi döngüleri **480, 481, 482, 483, 484** isteğe bağlı makine parametresi **hideMeasureTT** (No. 128901) ile gizlenebilir.



Programlama ve kullanım bilgileri:

- Tarama sistemi döngüleri ile çalışmadan önce **ProbeSettings > CfgTT** (No. 122700) ve **CfgTTRoundStylus** (No. 114200) veya **CfgTT-RectStylus** (No. 114300) altında tanımlanmış olan tüm makine parametrelerini kontrol edin.
- Kumanda duran milli ölçüm için **probingFeed** (No. 122709) makine parametresindeki tarama beslemesini kullanır.

**Mil hızı ayarı**

Dönen aletle ölçüm yaparken kumanda, mil devir sayısı ve tarama beslemesini otomatik olarak hesaplar.

Mil devir sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0,0063) \text{ ile}$$

Kısaltma	Tanım
<b>n</b>	Devir sayısı [U/dak]
<b>maxPeriphSpeedMeas</b>	İzin verilen maksimum tur hızı [m/dak]
<b>r</b>	Aktif alet yarıçapı [mm]

**Besleme ayarı**

Tarama beslemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$v = \text{ölçüm toleransı} \cdot n$$

Kısaltma	Tanım
<b>v</b>	Tarama beslemesi [mm/dak]
<b>Ölçüm toleransı</b>	Ölçüm toleransı [mm], <b>maxPeriphSpeedMeas</b> 'e bağlı
<b>n</b>	Devir sayısı [U/dak]

**probingFeedCalc** (no. 122710) ile tarama beslemesinin hesaplanmasını ayarlayabilirsiniz. Kumanda aşağıdaki ayar seçeneklerini sunar:

- **ConstantTolerance**
- **VariableTolerance**
- **ConstantFeed**

**ConstantTolerance:**

Ölçüm toleransı, alet yarıçapından bağımsız olarak sabit kalır. Çok büyük aletlerde tarama beslemesi sıfıra iner. Maksimum tur hızını (**maxPeriphSpeedMeas** No. 122712) ve izin verilen toleransı (**measureTolerance1** No. 122715) ne kadar küçük seçerseniz bu etki de kendini o kadar erken gösterir.

■ **VariableTolerance:**

**VariableTolerance:**

Ölçüm toleransı alet yarıçapının büyümesi ile birlikte değişir. Bu durum, büyük alet yarıçaplarında bile yeterli bir tarama beslemesinin mevcut olmasını sağlar. Kumanda, ölçüm toleransını aşağıdaki tabloya göre değiştirir:

Alet yarıçapı	Ölçüm toleransı
30 mm'ye kadar	<b>measureTolerance1</b>
30 ila 60 mm	<b>2 • measureTolerance1</b>
60 ila 90 mm	<b>3 • measureTolerance1</b>
90 ila 120 mm	<b>4 • measureTolerance1</b>


**ConstantFeed:**

Tarama beslemesi sabit kalır ancak ölçüm hatası, büyüyen alet yarıçapı ile doğrusal olarak büyür:

Ölçüm toleransı= (r • **measureTolerance1**) / 5 mm) ile

Kısaltma	Tanım
<b>r</b>	Aktif alet yarıçapı [mm]
<b>measureTolerance1</b>	İzin verilen maksimum ölçüm hatası

**Paralel eksenleri ve kinematik değişikliklerini dikkate almak için ayarlama**



Makine el kitabını dikkate alın!  
Makine üreticisi, isteğe bağlı makine parametresiyle **calPosType** (No. 122606) kumandanın kalibrasyon ve ölçüm sırasında paralel eksenlerin konumunu ve kinematiklerdeki değişiklikleri hesaba katıp katmadığını tanımlar. Örneğin, kinematikte kafa değişimi gibi bir değişiklik olabilir.

İsteğe bağlı makine parametresi **calPosType** (No. 122606) ayarından bağımsız olarak, bir yardımcı veya paralel eksenle tarama yapamazsınız.

Makine üreticisi isteğe bağlı makine parametresinin ayarını değiştirirse alet tarama sistemini yeniden kalibre etmeniz gerekir.

## 8.2.4 Alet tablosundaki girdiler freze aletleri

Gir.	Girişler	Diyalog
<b>CUT</b>	Otomatik alet ölçümü veya kesim verileri hesaplaması için aletin kesme kenarı sayısı (maksimum 20 kesim)	<b>Kesim sayısı?</b>
<b>LTOL</b>	Otomatik alet ölçümü için aşınma algılamasında alet uzunluğunun izin verilen sapması. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti <b>TL</b> sütununda kilitler (Durum <b>L</b> ). Giriş: <b>0.0000...5.0000</b>	<b>Aşınma toleransı: Uzunluk?</b>
<b>RTOL</b>	Otomatik alet ölçümü için aşınma algılamasında alet yarıçapının izin verilen sapması. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti <b>TL</b> sütununda kilitler (Durum <b>L</b> ). Giriş: <b>0.0000...5.0000</b>	<b>Aşınma toleransı: Yarıçap?</b>

Gir.	Girişler	Diyalog
<b>DIRECT.</b>	Döner bir aletle otomatik alet ölçümü için aletin kesme kenarı yönü. Giriş: -, +	<b>Kesim yönü (M3 = -)?</b>
<b>R-OFFS</b>	Otomatik alet ölçümü için uzunluk ölçümünde alet pozisyonu, tarama elemanları ve alet merkezi arasındaki kayma. Ön ayar: Değer girilmemiş (kaydırma = alet yarıçapı) Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b>	<b>Alet kaydırma: Yarıçap?</b>
<b>L-OFFS</b>	Otomatik alet ölçümü için yarıçap ölçümünde alet pozisyonu, tarama elemanı üst kenarı ve alet ucu arasındaki mesafe. <b>offsetToolAxis</b> (no. 122707) makine parametresine ek olarak etki eder. Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b>	<b>Alet kaydırma: Uzunluk?</b>
<b>LBREAK</b>	Otomatik alet ölçümü için bir kırılma algılamasında alet uzunluğunun izin verilen sapsması. Girilen değer aşılmışsa kumanda, alet <b>TL</b> sütununda kilitler (Durum <b>L</b> ). Giriş: <b>0.0000...9.0000</b>	<b>Kırılma toleransı: Uzunluk?</b>
<b>RBREAK</b>	Otomatik alet ölçümü için kırılma algılamasında alet yarıçapının izin verilen sapsması. Girilen değer aşılmışsa kumanda, alet <b>TL</b> sütununda kilitler (Durum <b>L</b> ). Giriş: <b>0.0000...9.0000</b>	<b>Kırılma toleransı: Yarıçap?</b>

#### Sık kullanılan alet tipleri için giriş örnekleri

Alet tipi	CUT	R-OFFS	L-OFFS
<b>Matkap</b>	Fonksiyon olmadan	0: Matkap ucu ölçüleceği için ofsete gerek yoktur.	
<b>Şaft freze</b>	4: Dört bıçak	R: Alet çapı, TT disk çapından daha büyükse ofset gereklidir.	0: Yarıçap ölçümünde ek bir ofsete gerek yoktur. Ofset, <b>offsetToolAxis</b> 'den (no. 122707) kullanılır.
10 mm çaplı <b>bilye frezesi</b>	4: Dört bıçak	0: Bilye güney kutbu ölçüleceği için ofsete gerek yoktur.	5: 10 mm'lik bir çapta alet yarıçapı ofset olarak tanımlanır. Bu durum geçerli değilse bilye frezesinin çapı çok aşağıdan ölçülür. Alet çapı doğru değil.



## 8.3 Freze aletlerinin ölçümü (#17 / #1-05-1)

### 8.3.1 Döngü 481 ALET UZUNLUGU (#17 / #1-05-1)

#### ISO programlaması

G481

#### Uygulama



Makine el kitabınızı dikkate alın!

Alet uzunluğunu ölçmek için tarama sistemi durumunu **482** () olarak programlayın. Giriş parametreleri üzerinden alet uzunluğunu üç farklı yoldan belirleyebilirsiniz:

- Alet çapı, TT'nin ölçüm yüzeyi çapından daha büyükse ölçümü dönen aletle gerçekleştirin
- Alet çapı, TT'nin ölçüm yüzeyi çapından daha küçükse veya matkap ya da bilye frezelerinin uzunluğunu belirliyorsanız ölçümü sabit aletle gerçekleştirin
- Alet çapı, TT'nin ölçüm yüzeyi çapından daha büyükse sabit aletle bir tekil kesim ölçümü gerçekleştirin

#### "Dönen aletle ölçüm" akışı

En uzun kesiciyi belirlemek için ölçülecek alet, tarama sistemi merkez noktasına kaydırılır ve dönerek TT'nin ölçüm yüzeyine doğru götürülür. Ofseti alet tablosunda alet ofseti altında programlayabilirsiniz: Yarıçap (**R-OFFS**).

#### "Sabit duran aletle alet ölçümü" akışı (ör. matkap için)

Ölçülecek olan alet, ölçüm yüzeyinin üzerinden ortalayarak hareket ettirilir. Ardından, duran bir malle TT'nin ölçüm yüzeyine doğru götürülür. Bu ölçüm için yarıçap (**R-OFFS**) alet ofsetini "0" olarak alet tablosuna girin.

#### "Tekil kesici ölçümü" akışı

Kumanda, ölçülecek olan aleti öne doğru tarama başlığının yanına konumlandırır. Bu arada alet alın yüzeyi, **offsetToolAxis** (No. 122707) altında belirlenmiş olduğu gibi tarama kafasının üst kenarının altında bulunmaktadır. Alet tablosunda uzunluk (**L-OFFS**) alet ofseti altında ek bir ofset belirleyebilirsiniz. Kumanda, tekil kesim ölçümü için başlangıç açısını belirlemek üzere dönen aletle radyal olarak tarama yapar. Ardından mil oryantasyonunu değiştirerek tüm bıçakların uzunluğunu ölçer.

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**stopOnCheck** (No. 122717) değerini **FALSE** olarak ayarlarsanız, kumanda **Q199** sonuç parametresini değerlendirmez. NC programı, kırılma toleransının aşılması durumunda durdurulmaz. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ **stopOnCheck** (No. 122717) değerini **TRUE** olarak değiştirin
- ▶ Kırılma toleransının aşılması durumunda NC programını kendiniz durduracağınızdan emin olun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir aletin ilk ölçümünü yapmadan önce ilgili aletin yaklaşık yarıçapını, uzunluğunu, kesici sayısını ve kesim yönünü TOOL.T alet tablosuna girin.
- Tekil bir kesim ölçümünü, **kesim sayısı 20**'yi geçmeyen aletlerde gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngü **481** döndürme ve tespit aletlerini veya tarama sistemlerini desteklemez.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q340 Alet ölçümü modu (0-2)?</b></p> <p>Verilerin alet tablosuna girip girilmeyeceğini ve girilecekse nasıl girileceğini belirleyin.</p> <p><b>0:</b> Ölçülen alet uzunluğu TOOL.T alet tablosunda L belleğine yazılır ve alet düzeltmesi DL=0 olarak ayarlanır. TOOL.T içinde daha önceden bir değer kaydedildiğinde bunun üzerine yazılır.</p> <p><b>1:</b> Ölçülen alet uzunluğu TOOL.T içindeki L alet uzunluğu ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve delta değeri DL olarak TOOL.T'ye kaydeder. Bu sapma ayrıca <b>Q115 Q</b> parametresinde de mevcuttur. Delta değeri, alet uzunluğu için izin verilen aşınma veya kırılma toleransından büyükse o zaman kumanda aleti bloke eder (TOOL.T'de L durumu)</p> <p><b>2:</b> Ölçülen alet uzunluğu TOOL.T içindeki L alet uzunluğu ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve değeri <b>Q115 Q</b> parametresine yazar. Alet tablosunda L veya DL altına bir giriş yapılmaz.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Mil ekseninde, malzemeler veya tespit ekipmanları ile bir çarpışmanın olmayacağı pozisyonu girin. Güvenli yükseklik etkin malzeme referans noktasına dayanır. Güvenli yüksekliğin, alet ucunun diskin üst kenarının altında kalacağı kadar küçük girilmesi durumunda kumanda, aleti otomatik olarak diskin üzerinde konumlandırır (<b>safetyDistStylus</b>'taki güvenli bölge).</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q341 Kesim ölçüsü? 0=Hayır/1=Evet</b></p> <p>Tekli kesim ölçümünün yapılip yapılmayacağını belirleyin (en fazla 20 kesici ölçülebilir)</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

### Örnek

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 481 ALET UZUNLUGU ~	
Q340=+1	;KONTROL ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q341=+1	;KESIM OLCUSU

### 8.3.2 Döngü 482 ALET YARICAPI (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G482

#### Uygulama



Makine el kitabınızı dikkate alın!

Alet yarıçapını ölçmek için tarama sistemi durumunu **482** olarak programlayın. Giriş parametreleri üzerinden alet yarıçapını iki farklı yoldan belirleyebilirsiniz:

- Dönen aletle ölçüm
- Dönen aletle ölçüm ve ardından tekil kesici ölçümü

Kumanda, ölçülecek olan aleti öne doğru tarama başlığının yanına konumlandırır. Bu sırada freze alın yüzeyi, **offsetToolAxis** (no. 122707) dahilinde belirlenmiş olduğu gibi tarama başlığının üst kenarının altında bulunmaktadır. Kumanda, dönen aletle radyal şekilde tarama yapar.

Ek olarak bir tekli kesici ölçümü yapılacaksa tüm kesicilerin yarıçapları mil oryantasyonu vasıtasıyla ölçülür.

**Diğer bilgiler:** "Tek bir kesim ölçümü için Q341 notları=1", Sayfa 373

#### Uyarılar

##### BILGI

##### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**stopOnCheck** (No. 122717) değerini **FALSE** olarak ayarlarsanız, kumanda **Q199** sonuç parametresini değerlendirmez. NC programı, kırılma toleransının aşılması durumunda durdurulmaz. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ **stopOnCheck** (No. 122717) değerini **TRUE** olarak değiştirin
- ▶ Kırılma toleransının aşılması durumunda NC programını kendiniz durduracağınızdan emin olun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir aletin ilk ölçümünü yapmadan önce ilgili aletin yaklaşık yarıçapını, uzunluğunu, kesici sayısını ve kesim yönünü TOOL.T alet tablosuna girin.
- Döngü **482** döndürme ve tespit aletlerini veya tarama sistemlerini desteklemez.

#### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı

- **probingCapability** (no. 122723) makine parametresiyle makine üreticisi döngünün fonksiyon şeklini tanımlar. Bu parametreyle diğerlerinin yanı sıra sabit mil ile alet uzunluğu ölçümü yapılmasına izin verilebilir ve aynı zamanda alet yarıçapı ve tekil kesim ölçümü bloke edilebilir.
- Elmas yüzeye sahip silindir şeklindeki aletler sabit mille ölçülebilir. Bunun için alet tablosunda **CUT** kesici sayısını 0 ile tanımlamanız ve **CfgTT** makine parametresini ayarlamanız gerekir. Makine el kitabınızı dikkate alın.

**Tek bir kesim ölçümü için Q341 notları=1****BILGI****Dikkat, alet ve malzeme için tehlike!**

Güçlü bir dönme açısına sahip aletlerde tek bir kesim ölçümü, kumandanın bir kopma veya aşınma algılamamasına neden olabilir. Bu durumda, alet ve malzeme bir sonraki işlem sırasında hasar görebilir.

- ▶ Malzeme boyutlarını ör. malzeme alzeme tarama sistemi ile kontrol edin
- ▶ Aletin kırılmasını önlemek için aleti gözle kontrol edin

Bükülme açısının üst sınırı aşılsa tek bir kesim ölçümü gerçekleştirilmemelidir.

Bıçakların eşit dağılımına sahip aletler için bükülme açısının üst sınırını aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz:

$$\varepsilon = 90 - \arctan \left( \frac{h[tt]}{\frac{R \times 2 \times \pi}{x}} \right)$$

Kısaltma	Tanım
$\varepsilon$	Dönme açısının üst sınırı
$h[tt]$	Alet tarama sisteminin tarama elemanının yüksekliği
$R$	Alet yarıçapı
$x$	Aletin diş sayısı

**i** Bıçakların eşit dağılımlı olmayan aletler için bükülme açısının üst sınırı için hesaplama formülü yoktur. Kırılmaları önlemek için bu aletleri görsel olarak inceleyin. Malzemeyi ölçerek aşınmayı dolaylı olarak belirleyebilirsiniz.


**BILGI****Dikkat, maddi zarar olasılığı!**

Bıçakların eşit dağıılmamış olduğu aletlerde tek bıçak ölçümü, kumandanın mevcut olmayan aşınmayı algılamasına neden olabilir. Açısal sapma ne kadar büyük ve araç yarıçapı da o kadar büyük olursa bu davranış ortaya çıkabilir. Kumanda tek bir bıçak ölçümünden sonra aleti yanlış bir şekilde düzeltirse malzeme reddedilebilir.

- ▶ Sonraki işlem adımları için malzeme boyutlarını kontrol edin

Bıçakların eşit dağıtılmamış olduğu aletlerde tek bıçak ölçümü, kumandanın mevcut olmayan bir kırmaı algılamasına ve aleti kilitlemesine neden olabilir.

Açısal sapma **1** ne kadar büyük ve araç yarıçapı da o kadar büyük olursa bu davranış ortaya çıkabilir.

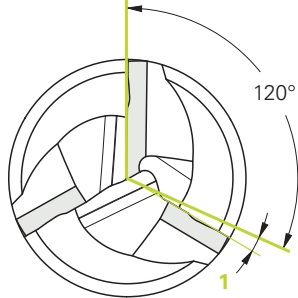

**1** Açısal sapma

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q340 Alet ölçümü modu (0-2)?</b></p> <p>Verilerin alet tablosuna girip girilmeyeceğini ve girilecekse nasıl girileceğini belirleyin.</p> <p><b>0:</b> Ölçülen alet yarıçapı TOOL.T alet tablosunda R belleğine yazılır ve alet düzeltmesi DR=0 olarak ayarlanır. TOOL.T içinde daha önceden bir değer kaydedildiğinde bunun üzerine yazılır.</p> <p><b>1:</b> Ölçülen alet yarıçapı TOOL.T içindeki R alet yarıçapı ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve delta değeri DR olarak TOOL.T'ye kaydeder. Bu sapma ayrıca <b>Q116 Q</b> parametresinde de mevcuttur. Delta değeri, alet yarıçapı için izin verilen aşınma veya kırılma toleransından büyükse o zaman kumanda aleti bloke eder (TOOL.T'de L durumu)</p> <p><b>2:</b> Ölçülen alet yarıçapı TOOL.T içindeki alet yarıçapı ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve değeri <b>Q116 Q</b> parametresine yazar. Alet tablosunda R veya DR altına bir giriş yapılmaz.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Mil ekseninde, malzemeler veya tespit ekipmanları ile bir çarpışmanın olmayacağı pozisyonu girin. Güvenli yükseklik etkin malzeme referans noktasına dayanır. Güvenli yüksekliğin, alet ucunun diskin üst kenarının altında kalacağı kadar küçük girilmesi durumunda kumanda, aleti otomatik olarak diskin üzerinde konumlandırır (<b>safetyDistStylus</b>'taki güvenli bölge).</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q341 Kesim ölçüsü? 0=Hayır/1=Evet</b></p> <p>Tekli kesim ölçümünün yapılıp yapılmayacağını belirleyin (en fazla 20 kesici ölçülebilir)</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

### Örnek

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 482 ALET YARICAPI ~	
Q340=+1	;KONTROL ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q341=+1	;KESIM OLCUSU

### 8.3.3 Döngü 483 OLCME ALETİ (#17 / #1-05-1)

ISO programlaması

G483

#### Uygulama



Makine el kitabınızı dikkate alın!

Aleti tamamen ölçmek için (uzunluk ve yarıçap) **483** tarama sistemi döngüsünü programlayın. Döngü, uzunluk ve yarıçapın tekli ölçümü ile kıyaslandığında fark edilir bir zaman avantajının söz konusu olmasından dolayı özellikle aletlerin ilk ölçümü için uygundur. Giriş parametreleri üzerinden aleti iki farklı yoldan ölçebilirsiniz:

- Dönen aletle ölçüm
- Dönen aletle ölçüm ve ardından tekil kesici ölçümü

#### **Dönen aletle ölçüm:**

Kumanda, aleti sabit programlanmış bir akışa göre ölçer. Öncelikle(mümkünse) aletin uzunluğu ve ardından aletin yarıçapı ölçülür.

#### **Tekil kesim ölçümü ile ölçüm:**

Kumanda, aleti sabit programlanmış bir akışa göre ölçer. Öncelikle aletin yarıçapı ve ardından aletin uzunluğu ölçülür. Ölçüm akışı, ölçüm döngüsü **481** ve **482** tarama sistemi döngüsüne karşılık gelir.

**Diğer bilgiler:** "Q341=1 yarıçapının tek bir bıçak ölçümü için notlar", Sayfa 378



## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**stopOnCheck** (No. 122717) değerini **FALSE** olarak ayarlarsanız, kumanda **Q199** sonuç parametresini değerlendirmez. NC programı, kırılma toleransının aşılması durumunda durdurulmaz. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ **stopOnCheck** (No. 122717) değerini **TRUE** olarak değiştirin
- ▶ Kırılma toleransının aşılması durumunda NC programını kendiniz durduracağınızdan emin olun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir aletin ilk ölçümünü yapmadan önce ilgili aletin yaklaşık yarıçapını, uzunluğunu, kesici sayısını ve kesim yönünü TOOL.T alet tablosuna girin.
- Döngü **483** döndürme ve tespit aletlerini veya tarama sistemlerini desteklemez.

#### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarı

- **probingCapability** (no. 122723) makine parametresiyle makine üreticisi döngünün fonksiyon şeklini tanımlar. Bu parametreyle diğerlerinin yanı sıra sabit mil ile alet uzunluğu ölçümü yapılmasına izin verilebilir ve aynı zamanda alet yarıçapı ve tekil kesim ölçümü bloke edilebilir.
- Elmas yüzeye sahip silindirik şeklindeki aletler sabit mille ölçülebilir. Bunun için alet tablosunda **CUT** kesici sayısını 0 ile tanımlamanız ve **CfgTT** makine parametresini ayarlamanız gerekir. Makine el kitabınızı dikkate alın.

**Q341=1 yarıçapının tek bir bıçak ölçümü için notlar****BILGI****Dikkat, alet ve malzeme için tehlike!**

Güçlü bir dönme açısına sahip aletlerde tek bir kesim ölçümü, kumandanın bir kopma veya aşınma algılamamasına neden olabilir. Bu durumda, alet ve malzeme bir sonraki işlem sırasında hasar görebilir.

- ▶ Malzeme boyutlarını ör. malzeme alzeme tarama sistemi ile kontrol edin
- ▶ Aletin kırılmasını önlemek için aleti gözle kontrol edin

Bükülme açısının üst sınırı aşılsa tek bir kesim ölçümü gerçekleştirilmemelidir.

Bıçakların eşit dağılımına sahip aletler için bükülme açısının üst sınırını aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz:

$$\varepsilon = 90 - \arctan \left( \frac{h[tt]}{\frac{R \times 2 \times \pi}{x}} \right)$$

Kısaltma	Tanım
$\varepsilon$	Dönme açısının üst sınırı
$h[tt]$	Alet tarama sisteminin tarama elemanının yüksekliği
$R$	Alet yarıçapı
$x$	Aletin diş sayısı

**i** Bıçakların eşit dağılımlı olmayan aletler için bükülme açısının üst sınırı için hesaplama formülü yoktur. Kırılmaları önlemek için bu aletleri görsel olarak inceleyin. Malzemeyi ölçerek aşınmayı dolaylı olarak belirleyebilirsiniz.


**BILGI****Dikkat, maddi zarar olasılığı!**

Bıçakların eşit dağıılmamış olduğu aletlerde tek bıçak ölçümü, kumandanın mevcut olmayan aşınmayı algılamasına neden olabilir. Açısız sapma ne kadar büyük ve araç yarıçapı da o kadar büyük olursa bu davranış ortaya çıkabilir. Kumanda tek bir bıçak ölçümünden sonra aleti yanlış bir şekilde düzeltirse malzeme reddedilebilir.

- ▶ Sonraki işlem adımları için malzeme boyutlarını kontrol edin

Bıçakların eşit dağıtılmamış olduğu aletlerde tek bıçak ölçümü, kumandanın mevcut olmayan bir kırmaı algılamasına ve aleti kilitlemesine neden olabilir.

Açısal sapma **1** ne kadar büyük ve araç yarıçapı da o kadar büyük olursa bu davranış ortaya çıkabilir.

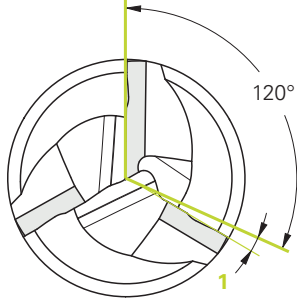

**1** Açısal sapma

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q340 Alet ölçümü modu (0-2)?</b></p> <p>Verilerin alet tablosuna girip girilmeyeceğini ve girilecekse nasıl girileceğini belirleyin.</p> <p><b>0:</b> Ölçülen alet uzunluğu ve ölçülen alet yarıçapı TOOL.T alet tablosunda L ve R belleğine yazılır ve alet düzeltmesi DL=0 ve DR=0 olarak ayarlanır. TOOL.T içinde daha önceden bir değer kaydedildiğinde bunun üzerine yazılır.</p> <p><b>1:</b> Ölçülen alet uzunluğu ve ölçülen alet yarıçapı, TOOL.T içindeki alet uzunluğu L ve alet yarıçapı R ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve delta değeri DL ile DR olarak TOOL.T'ye kaydeder. Buna ek olarak sapma, <b>Q115</b> ve <b>Q116</b> Q parametrelerinde de bulunur. Delta değeri, alet uzunluğu veya yarıçap için izin verilen aşınma veya kırılma toleransından büyükse o zaman kumanda aleti bloke eder (TOOL.T'de L durumu)</p> <p><b>2:</b> Ölçülen alet uzunluğu ve ölçülen alet yarıçapı, TOOL.T içindeki alet uzunluğu L ve alet yarıçapı R ile karşılaştırılır. Kumanda, sapmayı hesaplar ve değeri <b>Q115</b> ve <b>Q116</b> Q parametrelerine yazar. Alet tablosunda L, R veya DL, DR altına bir giriş yapılmaz.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Güvenli Yükseklik?</b></p> <p>Mil ekseninde, malzemeler veya tespit ekipmanları ile bir çarpışmanın olmayacağı pozisyonu girin. Güvenli yükseklik etkin malzeme referans noktasına dayanır. Güvenli yüksekliğin, alet ucunun diskin üst kenarının altında kalacağı kadar küçük girilmesi durumunda kumanda, aleti otomatik olarak diskin üzerinde konumlandırır (<b>safetyDistStylus</b>'taki güvenli bölge).</p> <p>Giriş: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>
	<p><b>Q341 Kesim ölçüsü? 0=Hayır/1=Evet</b></p> <p>Tekli kesim ölçümünün yapıp yapılmayacağını belirleyin (en fazla 20 kesici ölçülebilir)</p> <p>Giriş: <b>0, 1</b></p>

### Örnek

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 483 OLCME ALETİ ~	
Q340=+1	;KONTROL ~
Q260=+100	;GUVENLI YUKSEKLIK ~
Q341=+1	;KESIM OLCUSU

# 9


**Kinematik ölçümü  
için tarama sistemi  
döngüleri**

## 9.1 Genel bakış

Döngü	Çağrı	Ayrıntılı bilgiler
<b>450</b> <b>SAVE KINEMATICS</b> (#17 / #1-05-1) ve (#48 / #2-01-1) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Etkin makine kinematiğini yedekleme</li><li>■ Kaydedilmiş kinematiği geri yükleme</li></ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 386
<b>451</b> <b>MEASURE KINEMATICS</b> (#17 / #1-05-1) ve (#48 / #2-01-1) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Makine kinematiğini otomatik olarak kontrol etme</li><li>■ Makine kinematiğinin optimizasyonu</li></ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 389
<b>452</b> <b>ON AYAR KOMPANZASYON</b> (#17 / #1-05-1) ve (#48 / #2-01-1) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Makine kinematiğini otomatik olarak kontrol etme</li><li>■ Makedeki kinematik dönüşüm zincirini optimize etme</li></ul>	<b>DEF</b> etkin	Sayfa 405

## 9.2 Temel bilgiler (#48 / #2-01-1)

### 9.2.1 Temel bilgiler

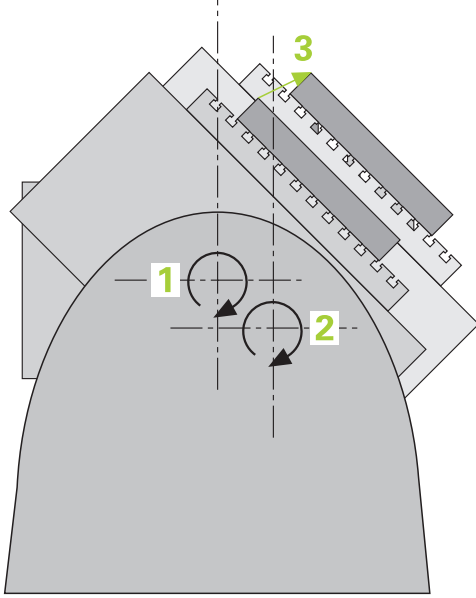

Doğruluk talepleri özellikle de 5 eksen işlem alanında gittikçe artmaktadır. Böylece karmaşık parçalar düzgünce ve tekrarlanabilir doğrulukla uzun süre boyunca imal edilebilmelidir.

Birden çok eksen işlemede meydana gelen hataların nedenleri arasında kumandaya kaydedilmiş olan kinematik model (bkz. resim 1) ve makinede gerçekten mevcut olan kinematik koşullar arasındaki sapmalar (bkz. sağdaki resim 2) bulunur. Bu sapmalar, döner eksenlerin konumlandırılması esnasında malzemede bir hataya yol açar (bkz. resim 3). Bu durumda, model ve gerçeği mümkün olduğunca birbirine yakın olarak ayarlamak için bir imkan yaratılmalıdır.

Nümerik kontrol fonksiyonu **KinematicsOpt**, bu kompleks talebi gerçek anlamda dönüştürebilmek için yardımcı olan önemli bir yapı taşıdır: Bir 3D tarama sistemi döngüsü, makineniz üzerinde bulunan döner eksenleri tam otomatik olarak ve bu döner eksenlerin, tezgah ya da başlık olarak mekanik şekilde uygulanmasından bağımsız olarak ölçer. Bu sırada bir kalibrasyon bilyesi makine tezgahının üzerinde herhangi bir yere sabitlenir ve sizin belirleyebileceğiniz bir ince ayar da ölçülür. Döngü tanımlamasında sadece ayrı ayrı her bir devir eksen için ölçmek istediğiniz alanı belirlersiniz.

Nümerik kontrol, ölçülen değerlerden yola çıkarak statik dönme doğruluğunu tespit eder. Bu arada yazılım, dönme hareketlerinin yol açtığı pozisyon hatasını en aza indirir ve ölçüm işleminin sonundaki makine geometrisini otomatik olarak kinematik tablonun ilgili makine sabit değerlerine kaydeder.

## 9.2.2 Ön koşullar



Makine el kitabını dikkate alın!

Gelişmiş Fonksiyon Seti 1 yazılım seçeneği (#8 / #1-01-1) etkinleştirilmelidir.

Yazılım seçeneği (#48 / #2-01-1) etkin olmalıdır.

Makine ve numerik kontrol, makine üreticisi tarafından hazırlanmış olmalıdır.

### KinematicsOpt kullanma koşulları:



Makine üreticisi, yapılandırma verilerinde **CfgKinematicsOpt** (no. 204800) makine parametrelerini kaydetmiş olmalıdır:

- **maxModification** (no. 204801) ögesi, kinematik verilerinde yapılan değişiklikler bu sınır değer üzerinde bulunduğunda, kumandanın bir bilgi görüntülemeye başlayacağı tolerans sınırını belirler
- **maxDevCalBall** (no. 204802) ögesi, girilen döngü parametresinin ölçülen kalibrasyon bilyesi yarıçapının hangi büyüklükte olabileceğini belirler
- **mStrokeRotAxPos** (no. 204803) ögesi, döner eksenlerin konumlandırılabilirliği ve özel olarak makine üreticisi tarafından tanımlanan bir M fonksiyonunu belirler

- Ölçüm için kullanılan 3D tarama sisteminin kalibre edilmiş olması gerekir
- Döngüler sadece alet eksen Z ile uygulanabilir
- Tam olarak bilinen yarıçapa ve yeterli rijitliğe sahip olan bir ölçüm bilyesinin makine tezgahının üzerinde istenilen yere sabitlenmiş olması gerekir
- Makinenin kinematik açıklamasının eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olması ve dönüşüm ölçülerinin yakl. 1 mm bir doğrulukla girilmiş olması gerekir
- Makinenin tamamen geometrik olarak ölçülmüş olması gerekir (bu işlem işleme alma esnasında makine üreticisi tarafından gerçekleştirilir)



HEIDENHAIN, özellikle yüksek rijitliğe sahip olup özel olarak makine kalibrasyonu için tasarlanan **KKH 250 (sipariş numarası 655475-01)** veya **KKH 80 (sipariş numarası 655475-03)** kalibrasyon bilyelerinin kullanılmasını tavsiye eder. İlgilenirseniz HEIDENHAIN ile irtibata geçin.



### 9.2.3 Uyarılar



HEIDENHAIN, sadece HAIDENHAIN tarama sistemleri kullanılması durumunda tarama döngülerinin fonksiyonu için sorumluluk üstlenir.

#### BILGI

##### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

**400 ile 499** arasındaki tarama sistemi döngülerinin yürütülmesi sırasında koordinat dönüştürme ile ilgili hiçbir döngü etkin olmamalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Tarama sistemi döngüleri kullanılmadan önce aşağıdaki döngüleri etkinleştirmeyin: Döngü **7 SIFIR NOKTASI**, Döngü **8 YANSIMA**, Döngü **10 DONME**, Döngü **11 OLCU FAKTORU** ve Döngü **26 OLCU FAK EKSEN SP.**
- ▶ Koordinat dönüştürmelerini önceden sıfırlayın

#### BILGI

##### Dikkat çarpışma tehlikesi!

Kinematikte bir değişiklik daima referans noktasında da bir değişikliğe neden olur. Temel dönüşler otomatik olarak 0'a geri alınır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Bir optimizasyon işleminden sonra referans noktasını yeniden ayarlayın

#### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarılar

- **mStrokeRotAxPos** (No. 204803) makine parametreleri ile makine üreticisi, döner eksenlerin konumlandırılmasını tanımlar. Makine parametresinde bir M fonksiyonu belirlenmişse KinematicsOpt döngülerinden (**450** hariç) birini başlatmadan önce döner eksenleri 0 dereceye (GERÇEK sistem) konumlandırmanızdır.
- Makine parametrelerinin, KinematicsOpt döngüleri tarafından değiştirilmesi durumunda kumanda yeniden başlatılmalıdır. Aksi takdirde belirli koşullar altında değişikliklerin kaybolma riski vardır.

## 9.3 Kinematiği sabitleme, ölçme ve optimize etme (#48 / #2-01-1)

### 9.3.1 Döngü 450 SAVE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)

ISO programlaması


G450

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve uyarlanmalıdır.

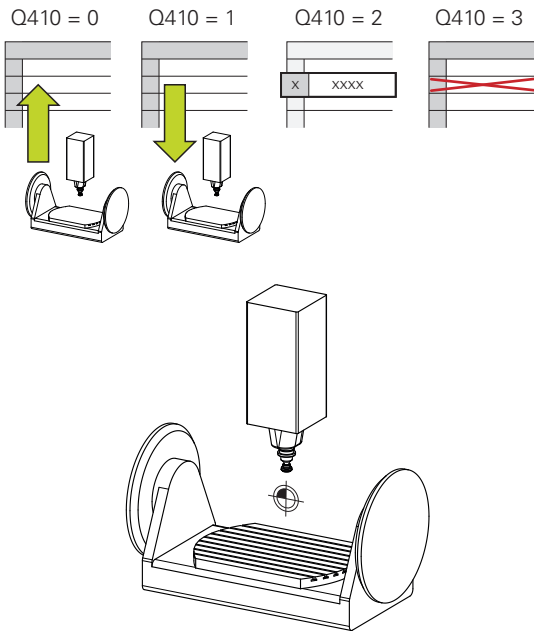

Tarama sistemi döngüsü **450** ile etkin makine kinematiğini yedekleyebilir veya daha önce yedeklenen bir makine kinematiğini geri yükleyebilirsiniz. Kaydedilen veriler gösterilebilir ve silinebilir. Toplamda 16 kayıt yeri mevcuttur.

## Uyarılar



Döngü **450** ile yedekleme ve geri yükleme sadece, dönüşümler ile hiçbir alet taşıyıcı kinematiki etkin değilse uygulanabilir.

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** ve **FUNCTION MODE TURN** işleme modlarında gerçekleştirebilirsiniz.
- Kinematiki optimize etmeden önce temel olarak etkin kinematiki yedeklemeniz gerekir.  
Avantajı:
  - Sonucun beklentilerden farklı olması veya optimizasyon esnasında hataların meydana gelmesi durumunda (örneğin elektrik kesintisi) eski verileri tekrar oluşturabilirsiniz
- **Oluşturma** modunda dikkat edin:
  - Kumanda, yedeklenmiş verileri sadece aynı olan bir kinematik tanımına geri yazabilir
  - Kinematikte meydana gelen bir değişiklik referans noktasında da bir değişiklik meydana getirir, gerekirse yeni bir referans noktasını belirleyin
- Döngü artık aynı değerleri üretmez. Yalnızca mevcut verilerden farklı olan veriler üretir. Dengelemeler de ancak yedeklenmişlerse üretilirler.

## Veri saklamaya ilişkin uyarılar

Kumanda, yedeklenmiş verileri **TNC:\table\DATA450.KD** dosyasında kaydeder. Bu dosya ör. **TNCremo** ile harici bir bilgisayarda yedeklenebilir. Dosyanın silinmesi durumunda yedeklenmiş veriler de silinir. Dosyadaki verilerin manuel olarak değiştirilmesi, kayıtların bozulmasına ve dolayısıyla artık kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.



Kullanım bilgileri:

- **TNC:\table\DATA450.KD** dosyası mevcut değilse Döngü **450** uygulaması sırasında bu dosya otomatik olarak oluşturulur.
- **450** uygulamasını başlatmadan önce varsa **TNC:\table\DATA450.KD** adındaki boş dosyaları silmeye dikkat edin. Boş bir kayıt tablosu (**TNC:\table\DATA450.KD**) mevcutsa ve henüz herhangi bir satır içermiyorsa Döngü **450** uygulaması sırasında bir hata mesajı görüntülenir. Bu durumda boş kayıt tablosunu silin ve döngüyü yeniden uygulayın.
- Yedeklenen verilerde manuel değişiklik yapmayın.
- Gerekliğinde (örneğin veri taşıyıcısının bozulması) dosyayı geri yükleyebilmek için **TNC:\table\DATA450.KD** dosyasını yedekleyin.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q410 Mod (0/1/2/3)?</b> Bir kinematiği yedeklemek veya tekrar oluşturmak isteyip istemediğinizi belirleme:</p> <p><b>0:</b> Etkin kinematiği yedekle <b>1:</b> Kaydedilmiş bir kinematiği tekrar oluştur <b>2:</b> Güncel bellek durumunu göster <b>3:</b> Bir veri setini sil</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2, 3</b></p>
	<p><b>Q409/QS409 Veri grubu tanımı?</b> Veri seti tanımlayıcısının numarası ya da adı. Mod 2 seçildiğinde <b>Q409</b> fonksiyonsuzdur. Mod 1 ve 3'te (üretme ve silme) arama için yer tutucu (joker karakter) kullanabilirsiniz. Kumanda, joker karakterler sayesinde birçok olası veri kaydı bulduysa verilerin ortalama değerlerini geri yükler (mod 1) veya seçilen tüm veri kayıtlarını onaydan sonra siler (mod 3). Arama için şu joker karakterleri kullanabilirsiniz:</p> <p><b>?:</b> Tek bir belirsiz karakter <b>\$:</b> Tek bir alfabetik karakter (harf) <b>#:</b> Tek bir belirsiz rakam <b>*</b>: Herhangi bir uzunlukta belirsiz karakter zinciri</p> <p>Giriş: <b>0...99999</b> alternatif maks. <b>255</b> karakter. Toplam 16 kayıt yeri mevcuttur.</p>

### Etkin kinematiğin kaydedilmesi

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+0 ;MOD ~
Q409=+947 ;BELLEK ADI

### Veri kayıtların geri yüklenmesi

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+1 ;MOD ~
Q409=+948 ;BELLEK ADI

### Tüm kayıtlı veri kayıtların gösterilmesi

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+2 ;MOD ~
Q409=+949 ;BELLEK ADI

### Veri kayıtların silinmesi

11 TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410=+3 ;MOD ~
Q409=+950 ;BELLEK ADI

### Protokol fonksiyonu

Kumanda, döngü **450** uygulamasını yaptıktan sonra aşağıdaki verileri içeren bir protokol (**TCHPRAUTO.html**) oluşturur:

- Protokolün oluşturulduğu tarih ve saat
- İşlenen döngünün NC programının adı
- Etkin kinematiğin tanımlayıcısı
- Etkin takım

Protokoldeki diğer veriler seçili moda bağlıdır:

- Mod 0: Numerik kontrolün yedeklediği kinematik zincirinin bütün eksen ve transformasyon girişlerinin kaydı
- Mod 1: Tekrar oluşturmadan önce ve sonra bütün transformasyon girişlerinin protokollenmesi
- Mod 2: Kayıtlı veri gruplarının listelenmesi
- Mod 3: Silinen veri gruplarının listelenmesi

### 9.3.2 Döngü 451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)

#### ISO programlaması


G451

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve uyarlanmalıdır.

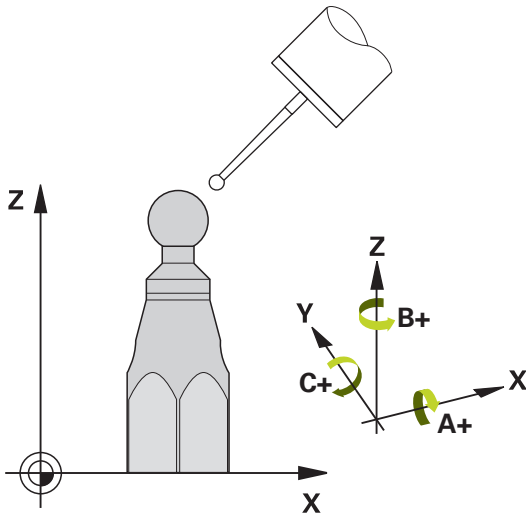

Tarama sistemi döngüsü **451** ile makinenizin kinematiğini kontrol edebilir ve gerekirse optimize edebilirsiniz. Bu esnada, TS 3D tarama sistemi ile makine tezgahının üzerine sabitlediğiniz bir HEIDENHAIN kalibrasyon bilyesinin ölçümü yapılır.

Numerik kontrol statik dönme doğruluğunu tespit eder. Bu sırada yazılım, dönme hareketlerinin yol açtığı hacim hatasını en aza indirir ve makine geometrisini ölçüm işleminin bitiminde otomatik olarak kinematik tanımının ilgili makine sabit değerlerine kaydeder.

**Döngü akışı**

- 1 Kalibrasyon bilyesini bir çarpışma olmayacak şekilde sabitleyin
- 2 **Elle işletim** işletim türünde referans noktasını bilye merkezine yerleştirin veya **Q431=1** ya da **Q431=3** tanımlanmışsa: Tarama sistemi ekseninde tarama sistemini manuel olarak kalibrasyon bilyesi üzerine ve işleme düzleminde bilye merkezine konumlandırın
- 3 Program akışı işletim türünü seçin ve kalibrasyon programını başlatın
- 4 Kumanda otomatik olarak arka arkaya tüm dönüş eksenlerini belirlemiş olduğunuz ince ayarda ölçer



Programlama ve kullanım bilgileri:

- Optimize etme modunda tespit edilen kinematik verilerinin izin verilen sınır değer (**maxModification** no. 204801) üzerinde olması durumunda kumanda bir uyarı mesajı verir. Tespit edilen değerlerin aktarımını **NC başlat** ile onaylamanız gerekir.
- Referans noktası ayarlaması sırasında, programlanan yarıçap yalnızca ikinci ölçümde denetlenir. Çünkü kalibrasyon bilyesine göre ön konumlandırma belirsizse ve siz referans noktası ayarlama işlemini yürütürseniz kalibrasyon bilyesi iki kere taranır.

**Sonuç parametresi Q**

Kumanda, tarama sistemi döngüsünün sonuçlarını aşağıdaki Q parametrelerine kaydeder:

Q parametre numarası	Anlamı
Q141	A ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q142	B ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q143	C ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q144	A ekseninde optimize edilen standart sapma (eksen optimize edilmemişse -1)
Q145	B ekseninde optimize edilen standart sapma (eksen optimize edilmemişse -1)
Q146	C ekseninde optimize edilen standart sapma (eksen optimize edilmemişse -1)
Q147	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için X yönünde ofset hatası
Q148	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için Y yönünde ofset hatası
Q149	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için Z yönünde ofset hatası

**Sonuç parametresi QS**

Kumanda döner eksenlerin ölçülen konum hatalarını **QS144 - QS146** QS parametrelerine kaydeder. Her sonuç on karakter uzunluğundadır. Sonuçlar bir boşlukla birbirinden ayrılır.

Örnek: **QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Q parametre numarası	Anlamı
QS144	A ekseni konum hatası $E_{Y0A} E_{Z0A} E_{B0A} E_{C0A}$
QS145	B ekseni konum hatası $E_{Z0B} E_{X0B} E_{C0B} E_{A0B}$
QS146	C ekseni konum hatası $E_{X0C} E_{Y0C} E_{A0C} E_{B0C}$



Konum hataları ideal eksen konumundan sapmalardır ve dört karakterle işaretlenir.

Örnek:  $E_{X0C}$  = X yönündeki C ekseni konumunda konum hatası.

NC programındaki bireysel sonuçları dize işlemini kullanarak sayısal değerlere dönüştürebilirsiniz ve örneğin değerlendirmelerde kullanabilirsiniz.

**Örnek:**

Döngü, **QS146** QS parametresi içinde aşağıdaki sonuçları getirir:

**QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Aşağıdaki örnek, belirlenen sonuçların sayısal değerlere nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir.

11 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG0 LEN10 )	; İlk sonuç $E_{X0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
12 QL0 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL0</b> 'ye atayın
13 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG11 LEN10 )	; İkinci sonuç $E_{Y0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
14 QL1 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL1</b> 'ye atayın
15 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG22 LEN10 )	; Üçüncü sonuç $E_{A0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
16 QL2 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL2</b> 'ye atayın
17 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG33 LEN10 )	; Dördüncü sonucu $E_{B0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
18 QL3 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL3</b> 'ye atayın

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

### Konumlandırma yönü

Ölçülecek olan döner eksenin konumlandırma yönü, döngüde tanımlanmış olduğunuz başlangıç açısı ve son açıdan meydana gelir. 0°'de otomatik olarak bir referans ölçümü gerçekleşir.

Başlangıç açısı ve son açığı, aynı pozisyonun numerik kontrol tarafından iki kez ölçülmeyeceği şekilde seçin. Aynı ölçüm noktasının iki kez ölçülmesi (ör. +90° ve -270° ölçüm pozisyonu) makul değildir, fakat bir hata mesajının verilmesine yol açmaz.

- Örnek: Başlangıç açısı = +90°, son açı = -90°
  - Başlangıç açısı = +90°
  - Son açı = -90°
  - Ölçüm noktası sayısı = 4
  - Buradan hesaplanan açı adımı =  $(-90^\circ - +90^\circ) / (4 - 1) = -60^\circ$
  - Ölçüm noktası 1 = +90°
  - Ölçüm noktası 2 = +30°
  - Ölçüm noktası 3 = -30°
  - Ölçüm noktası 4 = -90°
- Örnek: Başlangıç açısı = +90°, son açı = +270°
  - Başlangıç açısı = +90°
  - Son açı = +270°
  - Ölçüm noktası sayısı = 4
  - Buradan hesaplanan açı adımı =  $(270^\circ - 90^\circ) / (4 - 1) = +60^\circ$
  - Ölçüm noktası 1 = +90°
  - Ölçüm noktası 2 = +150°
  - Ölçüm noktası 3 = +210°
  - Ölçüm noktası 4 = +270°



## Hirth dişleri içeren eksenlere sahip olan makineler

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Konumlandırılması için eksen, Hirth tarama ızgarasından dışarı doğru hareket etmelidir. Kumanda, gerekli durumda ölçüm pozisyonlarını Hirth tarama ızgarasına uyacak şekilde yuvarlar (başlangıç açısı, son açı ve ölçüm noktalarının sayısına bağlı olarak). Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Bu nedenle, tarama sistemi ile kalibrasyon bilyesi arasında bir çarpışmanın meydana gelmemesi için güvenlik mesafesinin yeterince büyük olmasına dikkat edin
- ▶ Aynı zamanda, güvenlik mesafesine hareket için yeterince yer olmasına özen gösterin (yazılım son şalteri)

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Makine yapılandırmasına bağlı olarak kumanda, döner eksenleri otomatik olarak konumlandıramaz. Bu durumda, makine üreticisi tarafından kumandanın döner eksenleri hareket ettirebileceği, özel bir M fonksiyonuna ihtiyaç duyarsınız.

**mStrobeRotAxPos** (No. 204803) makine parametresinde makine üreticisi bunun için M fonksiyonunun numarasını girmiş olmalıdır. Çarpışma tehlikesi bulunur!

- ▶ Makine üreticinizin dokümantasyonunu dikkate alın



- Yazılım seçeneği (#9 / #4-01-1) mevcut olmadığında geri çekme yüksekliğini 0'dan büyük tanımlayın.
- Ölçüm pozisyonlarını, ilgili eksenin ve Hirth matrisinin başlangıç açısı, son açı ve ölçüm sayısından elde edebilirsiniz.

## A akseni için ölçüm konumlarını hesaplama örneği:

Başlangıç açısı **Q411** = -30

Son açı **Q412** = +90

Ölçüm noktalarının sayısı **Q414** = 4

Hirth matrisi = 3°

Hesaplanan açı adımı =  $(Q412 - Q411) / (Q414 - 1)$

Hesaplanan açı adımı =  $(90° - (-30°)) / (4 - 1) = 120 / 3 = 40°$

Ölçüm pozisyonu 1 = **Q411** + 0 \* Açı adımı = -30° → -30°

Ölçüm pozisyonu 2 = **Q411** + 1 \* Açı adımı = +10° → 9°

Ölçüm pozisyonu 3 = **Q411** + 2 \* Açı adımı = +50° → 51°

Ölçüm pozisyonu 4 = **Q411** + 3 \* Açı adımı = +90° → 90°

### Ölçüm noktası sayısının seçimi

Zamandan tasarruf etmek için ör. düşük ölçüm nokta sayısı (1 - 2) ile işleme almada kaba bir optimizasyon ayarı gerçekleştirebilirsiniz.

Ardından, orta düzeyde bir ölçüm nokta sayısı (tavsiye edilen değer = yak. 4) ile ince bir optimizasyon ayarı yapılabilir. Daha yüksek bir ölçüm nokta sayısı, çoğu zaman daha iyi sonuçların elde edilmesine sebep olmaz. En iyi sonuçlar için ölçüm noktalarını eşit oranda eksenin dönme alanına dağıtmanızı tavsiye ederiz.

0-360° değerinde dönme alanına sahip bir eksen, en iyi şekilde 90°, 180° ve 270° değerinde üç ölçüm noktasıyla ölçebilirsiniz. Yani başlangıç açısını 90° ve son açığı 270° ile tanımlayın.

Doğruluğu kontrol etmek isterseniz **kontrol** modunda daha yüksek bir ölçüm nokta sayısı da girebilirsiniz.



Bir ölçüm noktası 0° ile tanımlanmış ise bu dikkate alınmaz, çünkü 0°'de her zaman bir referans ölçümü gerçekleşir.

### Makine tezgahı üzerindeki kalibrasyon bilyesi konumunun seçilmesi

Prensip olarak kalibrasyon bilyesini, makine tezgahı üzerinde erişilebilir her yere yerleştirebilir, ve gergi gereçleri veya işleme parçalarına sabitleyebilirsiniz. Aşağıdaki faktörler ölçüm sonucunu olumlu olarak etkilemelidir:

- Yuvarlak/döndürme tezgahlı makineler: Kalibrasyon bilyesini mümkün olduğunca dönme merkezinden uzak bir yere sabitleyin
- Büyük hareket yoluna sahip makineler: Kalibrasyon bilyesini mümkün olduğunca sonraki çalışma konumuna yakın bir yere sabitleyin



Kalibrasyon bilyesinin makine tezgahı üzerindeki konumunu ölçüm işlemi esnasında bir çarpışma meydana gelmeyecek şekilde seçin.

## Çeşitli kalibrasyon yöntemlerine yönelik bilgiler

- **Çalıştırma esnasında yaklaşık ölçülerin girilmesinden sonra kaba bir optimizasyon ayarı**
  - Ölçüm nokta sayısı 1 ila 2 arasında
  - Devir eksenlerin açısı: Yakl. 90°
- **Hareket alanının tamamında ince bir optimizasyon ayarı**
  - Ölçüm nokta sayısı 3 ila 6 arasında
  - Başlangıç açısı ve bitiş açısı, devir eksenlerinin mümkün olduğunca büyük bir hareket alanını kaplamalıdır
  - Kalibrasyon bilyesini makine tezgahının üzerinde, tezgah döner eksenlerinde büyük bir ölçüm dairesi yarıçapının oluşacağı veya başlık döner eksenlerinde ölçümün temsili bir konumda gerçekleştirilebileceği şekilde (ör. hareket alanının ortasında) konumlandırın
- **Özel bir dönüş ekseninin konumunun optimize edilmesi**
  - Ölçüm nokta sayısı 2 ila 3 arasında
  - Ölçümler, daha sonra işlemlerin gerçekleştirileceği dönüş eksenini açısı etrafındaki bir eksenin (Q413/Q417/Q421) çalışma açısı yardımıyla gerçekleştirilir
  - Kalibrasyon bilyesini makine tezgahının üzerinde, kalibrasyonun çalışmanın yapılacağı yerde gerçekleştirileceği şekilde konumlandırın
- **Makine hassasiyetinin kontrol edilmesi**
  - Ölçüm noktası sayısı 4 ila 8
  - Başlangıç açısı ve bitiş açısı, devir eksenlerinin mümkün olduğunca büyük bir hareket alanını kaplamalıdır
- **Dönüş ekseninde gevşekliğin tespit edilmesi**
  - Ölçüm nokta sayısı 8 ila 12 arasında
  - Başlangıç açısı ve bitiş açısı, devir eksenlerinin mümkün olduğunca büyük bir hareket alanını kaplamalıdır

## Kesinlik



Gerekirse ölçüm süresi için dönüş eksenlerinin mandallarını devre dışı bırakın, aksi takdirde ölçüm sonuçları hatalı olabilir. Makine el kitabını dikkate alın.

Makinenin geometri ve pozisyon hataları, ölçüm değerlerini ve böylece döner bir eksenin optimize edilmesini etkiler. Bu yüzden, ortadan kaldırılamayan bir artık hatası daima mevcut olacaktır.

Geometri ve konumlandırma hatalarının mevcut olmaması şartıyla; döngü tarafından tespit edilen değerler, makinenin herhangi bir yerinde belirli bir zamanda eksiksiz şekilde yeniden elde edilebilir özelliğindedir. Geometri ve pozisyon hataları ne kadar büyük olursa, ölçümleri farklı pozisyonlarda gerçekleştirdiğinizde, ölçüm sonuçlarının dağılımı da o kadar büyük olur.

Ölçüm protokolünde numerik kontrol tarafından verilen dağılım, bir makinenin statik dönme hareketlerinin doğruluğu için bir ölçüdür. Ancak ölçüm doğruluğu incelemesine ölçüm dairesinin yarıçapı ve ölçüm noktalarının sayısı ve konumu da dahil olmalıdır. Sadece tek bir ölçüm noktasının olması halinde dağılım hesaplanamaz; bu durumda verilen dağılım, ölçüm noktasının hacim hatasına eşittir.

Aynı anda birkaç döner eksenin hareket etmesi durumunda eksenlerin hataları üst üste gelir veya en kötü ihtimalde birbirine eklenir.



Makinenizin ayarlı bir mil ile donatılmış olması halinde, tarama sistemi tablosundaki (**TRACK sütunu**) açılı izlemesini etkinleştirmelisiniz. Böylece genelde bir 3D tarama sistemi ile ölçüm yapıldığında ölçüm doğruluğu yükseltilmiş olur.

## Gevşeklik

Gevşek ifadesi ile; yön değiştirme esnasında devir verici (açı ölçüm cihazı) ve tezgah arasında meydana gelen küçük mesafe kastedilir. Döner eksenlerin genel hattın dışında bir gevşek noktaya sahip olması durumunda, ör. açı ölçümünün motor döner sensörü ile gerçekleştirilmesi nedeniyle dönme esnasında ciddi hatalar meydana gelebilir.

**Q432** giriş parametresiyle gevşekliklerde bir ölçüm etkinleştirebilirsiniz. Bunun için numerik kontrolün geçme açısı olarak kullanacağı bir açı girin. Döngü, her döner eksen için iki adet ölçüm gerçekleştirir. Açılı değerini 0 olarak aktarırsanız numerik kontrol, bir gevşeklik tespit etmez.



İsteğe bağlı **mStrobeRotAxPos** (no. 204803) makine parametresinde döner eksenleri konumlandırmak için bir M fonksiyonu tanımlanmış ise ya da eksen bir Hirth ekseni ise gevşek noktalarının tespiti yapılamaz.



Programlama ve kullanım bilgileri:

- Kumanda, gevşek noktalarda otomatik kompanzasyon gerçekleştirmez.
- Ölçüm dairesi yarıçapı < 1 mm ise kumanda, artık gevşek noktaların tespitini yapmaz. Ölçüm dairesi yarıçapı ne kadar büyükse kumanda, dönüş eksenini gevşekliğini o kadar kesin olarak belirleyebilir.

**Diğer bilgiler:** "Protokol fonksiyonu", Sayfa 404

## Uyarılar

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Bu döngüyü işlediğinizde temel dönüş veya 3D temel dönüş aktif olmamalıdır. Kumanda gerekirse referans noktası tablosunun **SPA**, **SPB** ya da **SPC** sütunlarından değerleri siler. Döngüden sonra yeniden bir temel dönüş veya 3D temel dönüş başlatmalısınız, aksi takdirde çarpışma tehlikesi bulunur.

- ▶ Döngüyü işlemeyen önce temel dönüşü devre dışı bırakın.
- ▶ Bir optimizasyon işleminden sonra referans noktasını ve temel dönüşü yeniden koyun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngü başlatma öncesinde **M128** veya **FUNCTION TCPM** kapatılmış olmalıdır.
- Döngü **453** ve aynı şekilde **451** ve **452**, dönüş eksenlerinin konumuyla uyumlu etkin bir 3D KIRMIZI ile otomatik işletimde terk edilir.
- Döngü tanımlamasından önce referans noktasını kalibrasyon bilyesinin merkezine yerleştirmeli ve bunu etkinleştirmiş olmanız veya **Q431** giriş parametresini uygun şekilde 1 ya da 3 olarak tanımlamanız gerekir.
- Kumanda, konumlandırma beslemesi olarak tarama sistemi ekseninde tarama yüksekliğine hareket için döngü parametresi **Q253** ve tarama sistemi tablosundaki **FMAX** değerinden daha küçük olan değeri alır. Kumanda, dönüş eksenini hareketlerini daima konumlama beslemesi **Q253** ile gerçekleştirir, bu arada tarayıcı denetimi devre dışıdır.
- Kumanda döngü tanımındaki etkin olmayan eksenlere yönelik verileri yok sayar.
- Makine sıfır noktasında (**Q406=3**) düzeltme yapmak ancak başlık veya tezgah taraflı üst üste binmiş dönüş eksenleri ölçülüyorsa mümkündür.
- Referans noktası ayarlamayı ölçümden önce etkinleştirdiyse (**Q431 = 1/3**), döngü başlangıcından önce tarama sistemini güvenlik mesafesi (**Q320 + SET\_UP**) kadar yaklaşık olarak kalibrasyon bilyesi üzerinde ortalayarak konumlandırın.
- İç programlaması: Kumanda, ölçüm sonuçlarını ve protokol verilerini daima mm olarak görüntüler.
- Kinematik ölçümden sonra referans noktasını yeniden kaydetmeniz gerekir.

#### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarılar

- İsteğe bağlı **mStrobeRotAxPos** (no. 204803) makine parametresi -1'e eşit olmayan şekilde (M fonksiyonu, döner eksenini konumlandırır) tanımlandığında bir ölçümü yalnızca bütün döner eksenler 0° ise başlatabilirsiniz.
- Kumanda, her tarama işlemi esnasında öncelikle kalibrasyon bilyesinin yarıçapını tespit eder. Belirlenen bilye yarıçapı girilen bilye yarıçapından, isteğe bağlı **maxDevCalBall** (no. 204802) makine parametresinde tanımlanmış olandan daha fazla sapma gösterdiğinde kumanda bir hata mesajı verir ve ölçümü sonlandırır.
- Açıkların optimizasyonu için makine üreticisi, konfigürasyonu uygun şekilde değiştirebilir.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q406 Mod (0/1/2/3)?</b></p> <p>Kumandanın etkin kinematiği kontrol edip optimize edip etmeyeceğini belirleyin:</p> <p><b>0:</b> Etkin makine kinematiğini kontrol et. Kumanda, kinematiği belirlemiş olduğunuz döner eksenlerinde ölçer, etkin olan kinematikte değişiklikler yapmaz. Kumanda, ölçüm sonuçlarını bir ölçüm protokolünde görüntüler.</p> <p><b>1:</b> Etkin makine kinematiğini optimize et: Kumanda sizin tanımladığınız döner eksenlerindeki kinematiği ölçer. Ardından etkin kinematiğin <b>döner eksenlerinin pozisyonunu</b> optimize eder.</p> <p><b>2:</b> Etkin makine kinematiğini optimize et: Kumanda sizin tanımladığınız döner eksenlerindeki kinematiği ölçer. Daha sonra <b>açı ve pozisyon hataları</b> optimize edilir. (#52 / #2-04-1) KinematicsComp, bir açı hatası düzeltmesi için önkoşuldur.</p> <p><b>3:</b> Etkin makine kinematiğini optimize et: Kumanda sizin tanımladığınız döner eksenlerindeki kinematiği ölçer. Daha sonra da makinenin sıfır noktasını otomatik olarak düzeltir. Daha sonra <b>açı ve pozisyon hataları</b> optimize edilir. (#52 / #2-04-1) KinematicsComp önkoşuldur.</p> <p>Giriş: <b>0, 1, 2, 3</b></p>
	<p><b>Q407 Tam kalibrasyon bilye yarıçapı?</b></p> <p>Kullanılan kalibrasyon bilyesinin tam yarıçapını girin.</p> <p>Giriş: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b></p> <p>Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320</b> tarama sistemi tablosunun <b>SET_UP</b> sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Geri çekme yüksekliği?</b></p> <p><b>0:</b> Geri çekme yüksekliğine doğru hareket etmeyin; kumanda ölçülecek olan ekseninde bir sonraki ölçüm konumuna gider. Hirth eksenleri için izin verilmez! Kumanda ilk ölçüm konumuna A, B ve ardından C sırasında hareket eder</p> <p><b>&gt;0:</b> Bir dönüş eksenini konumlandırmasından önce üzerinde kumandanın mil eksenini konumlandığı döndürülmemiş malzeme koordinat sistemindeki geri çekme yüksekliği. Ayrıca kumanda, işleme düzleminde tarama sistemini sıfır noktasında konumlandırır. Tarayıcı denetimi bu modda etkin değildir. <b>Q253</b> parametresinde konumlandırma hızını tanımlayın. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q253 Besleme pozisyonlandırma?</b> Konumlandırma sırasında aletin hareket hızını mm/dk cinsinden belirtin. Giriş: <b>0...99999.9999</b> alternatif olarak <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>
	<p><b>Q380 Ana eksen referans açısı?</b> Etkin malzeme koordinat sistemindeki ölçüm noktalarının algılanması için referans açısını (temel dönüş) belirtin. Bir referans açısının tanımlanması, bir eksenin ölçüm alanını önemli derecede büyütebilir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>0...360</b></p>
	<p><b>Q411 A ekseni başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı A eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q412 A ekseni bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı A eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q413 A ekseni çalışma açısı?</b> A ekseni ayar açısı A ekseninde diğer döner eksenlerin ölçüleceği hücum açısı. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q414 A ekseni ölçüm nokt. (0...12)?</b> Kumandanın A ekseni ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q415 B ekseni başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı B eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q416 B ekseni bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı B eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q417 B ekseni çalışma açısı?</b> Diğer döner eksenlerin ölçüleceği B eksenindeki ayar açısı. Giriş: <b>-359.999...+360.000</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q418 B eksen ölçüm nkt. (0...12)?</b> Kumandanın B eksen ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q419 C eksen başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı C eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q420 C eksen bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı C eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q421 C eksen çalışma açısı?</b> Diğer döner eksenlerin ölçüleceği C eksenindeki ayar açısı. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q422 C eksen ölçüm nkt. (0...12)?</b> Kumandanın C eksen ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q423 Temas sayısı?</b> Kumandanın düzlemdeki kalibrasyon bilyeleri ölçümü için kullanacağı tarama sayısını tanımlayın. Daha az ölçüm noktası hızı artırır, daha fazla ölçüm noktası ise ölçüm güvenilirliğini artırır. Giriş: <b>3...8</b></p>
	<p><b>Q431 Ön ayar yapın (0/1/2/3)?</b> Kumandanın etkin referans noktasını bilye merkezine otomatik olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirleyin: <b>0:</b> Referans noktasını otomatik olarak bilye merkezine ayarlama: Referans noktasını manuel olarak döngü başlangıcından önce ayarla <b>1:</b> Referans noktasını ölçümden önce bilye merkezine otomatik olarak ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Tarama sistemini manuel olarak döngü başlangıcından önce kalibrasyon bilyesi üzerinden ön konumlandır <b>2:</b> Referans noktasını ölçümden sonra bilye merkezine otomatik olarak ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Referans noktasını manuel olarak döngü başlangıcından önce ayarla <b>3:</b> Referans noktasını ölçümden önce ve sonra bilye merkezine ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Tarama sistemini manuel olarak döngü başlangıcından önce kalibrasyon bilyesi üzerinden ön konumlandır Giriş: <b>0, 1, 2, 3</b></p>



**Yardım resmi****Parametre****Q432 Gevşeklik telafisi açısı alanı**

Burada döner eksen gevşekliğinin ölçümü için geçiş olarak kullanılması gereken açı değerini tanımlayabilirsiniz. Geçiş açısı, döner eksenlerin gerçek gevşekliğinden belirgin olarak daha büyük olmalıdır. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu gevşekliğin ölçümünü yapmaz.

Giriş: **-3...+3**

**Kinematiğin kaydedilmesi ve kontrol edilmesi**

11	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12	TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
	Q410=+0 ;MOD ~
	Q409=+5 ;BELLEK ADI
13	TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~
	Q406=+0 ;MOD ~
	Q407=+12.5 ;SPHERE RADIUS ~
	Q320=+0 ;GUVENLIK MES. ~
	Q408=+0 ;RETR. HEIGHT ~
	Q253=+750 ;BESLEME POZISYONL. ~
	Q380=+0 ;REFERANS ACISI ~
	Q411=-90 ;START ANGLE A AXIS ~
	Q412=+90 ;ENDWINKEL A-ACHSE ~
	Q413=+0 ;INCID. ANGLE A AXIS ~
	Q414=+0 ;MEAS. POINTS A AXIS ~
	Q415=-90 ;START ANGLE B AXIS ~
	Q416=+90 ;END ANGLE B AXIS ~
	Q417=+0 ;INCID. ANGLE B AXIS ~
	Q418=+2 ;MEAS. POINTS B AXIS ~
	Q419=-90 ;START ANGLE C AXIS ~
	Q420=+90 ;END ANGLE C AXIS ~
	Q421=+0 ;INCID. ANGLE C AXIS ~
	Q422=+2 ;MEAS. POINTS C AXIS ~
	Q423=+4 ;TARAMA SAYISI ~
	Q431=+0 ;ON AYARI AYARLA ~
	Q432=+0 ;GEVSEK ACI ALANI

## Çeşitli modlar (Q406)

### Kontrol modu Q406 = 0

- Numerik kontrol, döner eksenleri tanımlı konumlarda ölçer ve bundan döndürme dönüşümünün statik doğruluğunu tespit eder
- Numerik kontrol, olası bir konumlandırma optimizasyonunun sonuçlarını kaydeder; ancak uyarılama gerçekleştirmez

### Döner eksen pozisyon optimizasyonu modu Q406 = 1

- Numerik kontrol, döner eksenleri tanımlı konumlarda ölçer ve bundan döndürme dönüşümünün statik doğruluğunu tespit eder
- Bu esnada numerik kontrol, kinematik modelde döner eksenin pozisyonu, daha net bir kesinliğe ulaşmak üzere değiştirir
- Makine verilerinin adaptasyonu otomatik olarak gerçekleşir

### Pozisyon ve açı optimizasyon modu Q406 = 2

- Numerik kontrol, döner eksenleri tanımlı konumlarda ölçer ve bundan döndürme dönüşümünün statik doğruluğunu tespit eder
- Ardından pozisyon optimizasyonu gerçekleştirilir. Bunun için ek ölçümler gerekmez, pozisyon optimizasyonu otomatik olarak kumanda tarafından hesaplanır



HEIDENHAIN, makine kinematiğine bağlı olarak açıların doğru hesaplanması için bir defa 0° çalışma açısı ile ölçüm yapılmasını tavsiye eder.

### Makine sıfır noktası, pozisyon ve açı optimizasyon modu Q406 = 3

- Kumanda, dönüş eksenlerini tanımlı konumlarda ölçer ve bundan döndürme dönüşümünün statik doğruluğunu tespit eder
- Ardından pozisyon optimizasyonu gerçekleştirilir. Bunun için ek ölçümler gerekmez, pozisyon optimizasyonu otomatik olarak kumanda tarafından hesaplanır



- HEIDENHAIN, açı hatalarının açısını doğru bir şekilde belirlemek amacıyla, ilgili döner eksenin yaklaşma açısının bu ölçümde 0° alınmasını önerir.
- Bir makine sıfır noktasını düzeltildikten sonra kumanda, ölçülen açısal eksenin ilişkili açı konumu hatasının (**locErrA/locErrB/locErrC**) kompanzasyonunu azaltmaya çalışır.


**Öncesinde otomatik referans noktası ve döner eksen gevşekliğinin ölçümü ile döner eksenlerin açı ve konum optimizasyonu yapın**

11	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12	TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~
Q406	=+1 ;MOD ~
Q407	=+12.5 ;SPHERE RADIUS ~
Q320	=+0 ;GUVENLIK MES. ~
Q408	=+0 ;RETR. HEIGHT ~
Q253	=+750 ;BESLEME POZISYONL. ~
Q380	=+0 ;REFERANS ACISI ~
Q411	=-90 ;START ANGLE A AXIS ~
Q412	=+90 ;END ANGLE A AXIS ~
Q413	=+0 ;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414	=+0 ;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415	=-90 ;START ANGLE B AXIS ~
Q416	=+90 ;END ANGLE B AXIS ~
Q417	=+0 ;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418	=+4 ;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419	=+90 ;START ANGLE C AXIS ~
Q420	=+270 ;END ANGLE C AXIS ~
Q421	=+0 ;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422	=+3 ;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423	=+3 ;TARAMA SAYISI ~
Q431	=+1 ;ON AYARI AYARLA ~
Q432	=+0.5 ;GEVSEK ACI ALANI

## Protokol fonksiyonu

Kumanda, döngü 451 işlendikten sonra bir protokol (**TCHPRAUTO.html**) oluşturur ve protokol dosyasını ilgili NC programının bulunduğu klasöre kaydeder. Protokol aşağıdaki verileri içerir:

- Protokolün oluşturulduğu tarih ve saat
- İşlenen döngünün hangi NC programından alındığını gösteren yol ismi
- Alet adı
- Etkin kinematik
- Gerçekleştirilen mod (0=kontrol/1=pozisyon optimizasyonu/2=poz optimizasyonu/3=makine sıfır noktası ve poz optimizasyonu)
- Yaklaşma açıları
- Ölçülen her devir eksenini için:
  - Başlangıç açısı
  - Son açı
  - Ölçüm noktası sayısı
  - Ölçüm dairesi yarıçapı
  - **Q423 > 0** ise ortalaması alınmış gevşek noktalar
  - Eksenlerin konumları
  - Standart sapma (dağılım)
  - Maksimum sapma
  - Açı hatası
  - Bütün eksenlerdeki düzeltme miktarları (referans noktası kayması)
  - Optimizasyondan önce kontrol edilen döner eksenlerin pozisyonu (kinematik dönüşüm zincirinin başlangıcına, genel olarak da mil burnuna ilişkindir)
  - Optimizasyondan sonra kontrol edilen döner eksenlerin pozisyonu (kinematik dönüşüm zincirinin başlangıcına, genel olarak da mil burnuna ilişkindir)
  - 0 için ortalama konumlandırma hatası ve standart sapma
  - Şemalı SVG dosyaları: Her bir ölçüm konumunun ölçülen ve optimize edilen hataları.
    - Kırmızı çizgi: Ölçülen konumlar
    - Yeşil çizgi: Döngü akışından sonra optimize edilmiş değerler
    - Şemanın tanımı: Dönme eksenine bağlı olarak eksen tanımı, ör. EYC = C ekseninin Y ekseninde bileşen hatası.
    - Şemanın X eksenini: Derece° cinsinden döner eksen konumu
    - Şemanın Y eksenini: Konumların mm cinsinden sapmaları

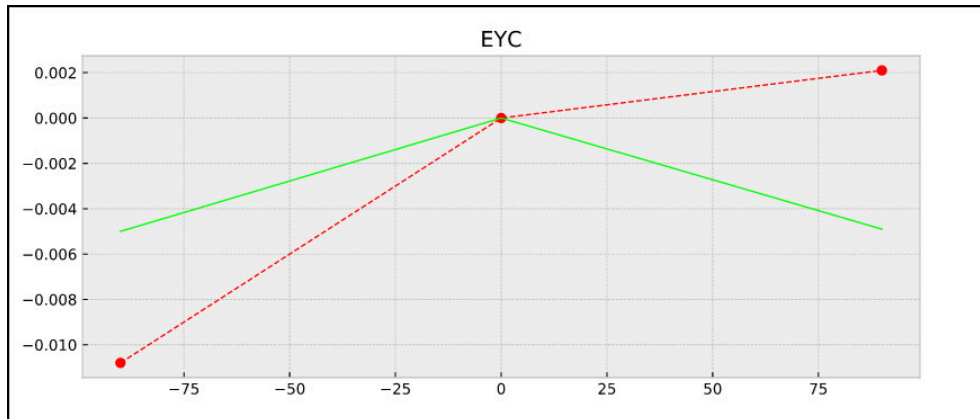

EYC ölçümü örneği: C ekseninin Y ekseninde bileşen hatası

### 9.3.3 Döngü 452 ON AYAR KOMPANZASYON (#48 / #2-01-1)

#### ISO programlaması


G452

#### Uygulama



Makine el kitabını dikkate alın!

Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve ayarlanmalıdır.

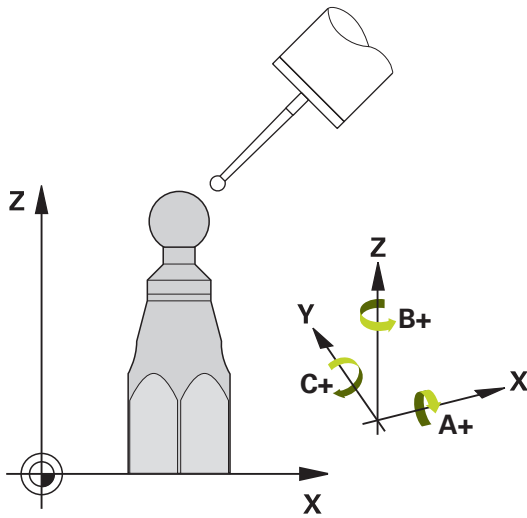

Tarama sistemi döngüsü **452** ile makinenizin kinematik dönüşüm zincirini optimize edebilirsiniz (bkz. "Döngü 451 MEASURE KINEMATICS (#48 / #2-01-1)", Sayfa 389). Ardından kumanda, yine kinematik modelde malzeme koordinat sistemini, güncel referans noktasını optimizasyondan sonra kalibrasyon bilyesinin merkezinde olacak şekilde düzeltir.

#### Döngü akışı



Kalibrasyon bilyesinin makine tezgahı üzerindeki konumunu ölçüm işlemi esnasında bir çarpışma meydana gelmeyecek şekilde seçin.

Bu döngüyle ör. değiştirme başlıklarını kendi aralarında uyarlayabilirsiniz.

- 1 Kalibrasyon bilyesini sabitleyin
- 2 Referans kafasını Döngü **451** ile tamamen ölçün ve ardından Döngü **451** ile bilye merkezinde referans noktasının ayarlanmasını sağlayın
- 3 İkinci kafayı değiştirin
- 4 Geçiş kafasını döngü **452** ile kafa değiştirme arayüzüne kadar ölçün
- 5 Diğer geçiş kafalarını **452** ile referans kafasına eşitleyin

İşleme esnasında kalibrasyon bilyesini makine tezgahına gerilmiş olarak bırakabilirsiniz ör. makinenin bir sapmasını dengeleyebilirsiniz. Bu işlem dönüş eksenli olmayan bir makinede de mümkündür.

- 1 Kalibrasyon bilyesini bir çarpışma olmayacak şekilde sabitleyin
- 2 Kalibrasyon bilyesinde referans noktasını ayarlayın

- 3 Malzemede referans noktasını ayarlayın ve malzeme işlemeyi başlatın
- 4 Döngü **452** ile düzenli aralıklarla bir Preset kompanzasyonu uygulayın. Bu esnada kumanda, ilgili eksenlerin sapmalarını algılar ve bunları kinematikte düzeltir

#### Sonuç parametresi Q

Q parametre numarası	Anlamı
Q141	A ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q142	B ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q143	C ekseninde ölçülen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q144	A ekseninde optimize edilen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q145	B ekseninde optimize edilen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q146	C ekseninde optimize edilen standart sapma (-1, eksen ölçülmemişse)
Q147	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için X yönünde ofset hatası
Q148	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için Y yönünde ofset hatası
Q149	İlgili makine parametresine manuel aktarma işlemi için Z yönünde ofset hatası

**Sonuç parametresi QS**

Kumanda döner eksenlerin ölçülen konum hatalarını **QS144 - QS146** QS parametrelerine kaydeder. Her sonuç on karakter uzunluğundadır. Sonuçlar bir boşlukla birbirinden ayrılır.

Örnek: **QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Q parametre numarası	Anlamı
QS144	A eksen konum hatası $E_{Y0A} E_{Z0A} E_{B0A} E_{C0A}$
QS145	B eksen konum hatası $E_{Z0B} E_{X0B} E_{C0B} E_{A0B}$
QS146	C eksen konum hatası $E_{X0C} E_{Y0C} E_{A0C} E_{B0C}$



Konum hataları ideal eksen konumundan sapmalardır ve dört karakterle işaretlenir.

Örnek:  $E_{X0C}$  = X yönündeki C eksen konumunda konum hatası.

NC programındaki bireysel sonuçları dize işlemi kullanarak sayısal değerlere dönüştürebilirsiniz ve örneğin değerlendirmelerde kullanabilirsiniz.

**Örnek:**

Döngü, **QS146** QS parametresi içinde aşağıdaki sonuçları getirir:

**QS146 = "0.01234567 -0.0123456 0.00123456 -0.0012345"**

Aşağıdaki örnek, belirlenen sonuçların sayısal değerlere nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir.

11 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG0 LEN10 )	; İlk sonuç $E_{X0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
12 QL0 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL0</b> 'ye atayın
13 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG11 LEN10 )	; İkinci sonuç $E_{Y0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
14 QL1 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL1</b> 'ye atayın
15 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG22 LEN10 )	; Üçüncü sonuç $E_{A0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
16 QL2 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL2</b> 'ye atayın
17 QS0 = SUBSTR ( SRC_QS146 BEG33 LEN10 )	; Dördüncü sonucu $E_{B0C}$ 'yi <b>QS146</b> 'den okuyun
18 QL3 = TONUMB ( SRC_QS0 )	; Alfasayısal değeri <b>QS0</b> 'den sayısal değere dönüştürün ve <b>QL3</b> 'ye atayın

**Ayrıntılı bilgi:** Kullanıcı el kitabında programlama ve test etme kısmında

## Uyarılar



Bir Preset dengelemesini uygulayabilmek için kinematik gerekli şekilde hazırlanmış olmalıdır. Makine el kitabını dikkate alın.

### BILGI

#### Dikkat, çarpışma tehlikesi!

Bu döngüyü işlediğinizde temel dönüş veya 3D temel dönüş aktif olmamalıdır. Kumanda gerekirse referans noktası tablosunun **SPA, SPB** ya da **SPC** sütunlarından değerleri siler. Döngüden sonra yeniden bir temel dönüş veya 3D temel dönüş başlatmalısınız, aksi takdirde çarpışma tehlikesi bulunur.

- ▶ Döngüyü işlemeyen önce temel dönüşü devre dışı bırakın.
- ▶ Bir optimizasyon işleminden sonra referans noktasını ve temel dönüşü yeniden koyun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngü başlatma öncesinde **M128** veya **FUNCTION TCPM** kapatılmış olmalıdır.
- Döngü **453** ve aynı şekilde **451** ve **452**, dönüş eksenlerinin konumuyla uyumlu etkin bir 3D KIRMIZI ile otomatik işletimde terk edilir.
- İşleme düzleminin döndürülmesi için tüm fonksiyonların sıfırlanmış olmasına dikkat edin.
- Döngü tanımlamasından önce referans noktasını kalibrasyon bilyesinin merkezine yerleştirmiş ve etkinleştirmiş olmanız gerekir.
- Ayrı bir konum ölçüm sistemi olmayan eksenlerde ölçüm noktalarını, son şaltere kadar 1° hareket yolu olacak şekilde seçin. Kumanda, bu yola dahili gevşek kompanzasyon için ihtiyaç duyar.
- Kumanda, konumlandırma beslemesi olarak tarama sistemi ekseninde tarama yüksekliğine hareket için döngü parametresi **Q253** ve tarama sistemi tablosundaki **FMAX** değerinden daha küçük olan değeri alır. Kumanda, dönüş eksenini hareketlerini daima konumlama beslemesi **Q253** ile gerçekleştirir, bu arada tarayıcı denetimi devre dışıdır.
- İnç programlaması: Kumanda, ölçüm sonuçlarını ve protokol verilerini daima mm olarak görüntüler.



■ Döngüyü ölçüm esnasında sonlandırılırsanız kinematik verileri artık orijinal durumda olmayabilir. Döngü **450** ile optimizasyondan önce etkin kinematiği yedekleyin. Böylece, bir hata durumunda en son etkin kinematiği geri yükleyebilirsiniz.

#### Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarılar

- **maxModificaition** (no. 204801) makine parametresiyle makine üreticisi bir transformasyonun değişiklikleri için izin verilen sınır değerini tanımlar. Belirlenen kinematik verileri izin verilen sınır değer üzerinde bulunduğu kumanda bir uyarı mesajı verir. Tespit edilen değerlerin aktarımını **NC başlat** ile onaylamanız gerekir.
- **maxDevCalBall** (no. 204802) makine parametresiyle makine üreticisi kalibrasyon bilyesi için izin verilen maksimum yarıçap sapmasını tanımlar. Kumanda, her tarama işlemi esnasında öncelikle kalibrasyon bilyesinin yarıçapını tespit eder. Belirlenen bilye yarıçapı girilen bilye yarıçapından, **maxDevCalBall** (no. 204802) makine parametresinde tanımlanmış olandan daha fazla sapma gösterdiğinde kumanda bir hata mesajı verir ve ölçümü sonlandırır.



## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q407 Tam kalibrasyon bilye yarıçapı?</b> Kullanılan kalibrasyon bilyesinin tam yarıçapını girin. Giriş: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b> Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320</b> tarama sistemi tablosunun <b>SET_UP</b> sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder. Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Geri çekme yüksekliği?</b> <b>0:</b> Geri çekme yüksekliğine doğru hareket etmeyin; kumanda ölçülecek olan ekseninde bir sonraki ölçüm konumuna gider. Hirth eksenleri için izin verilmez! Kumanda ilk ölçüm konumuna A, B ve ardından C sırasında hareket eder <b>&gt;0:</b> Bir dönüş eksenini konumlandırmasından önce üzerinde kumandanın mil eksenini konumlandığı döndürülmüş malzeme koordinat sistemindeki geri çekme yüksekliği. Ayrıca kumanda, işleme düzleminde tarama sistemini sıfır noktasında konumlandırır. Tarayıcı denetimi bu modda etkin değildir. <b>Q253</b> parametresinde konumlandırma hızını tanımlayın. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q253 Besleme pozisyonlandırma?</b> Konumlandırma sırasında aletin hareket hızını mm/dk cinsinden belirtin. Giriş: <b>0...99999.9999</b> alternatif olarak <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>
	<p><b>Q380 Ana eksen referans açısı?</b> Etkin malzeme koordinat sistemindeki ölçüm noktalarının algılanması için referans açısını (temel dönüş) belirtin. Bir referans açısının tanımlanması, bir eksenin ölçüm alanını önemli derecede büyütebilir. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>0...360</b></p>
	<p><b>Q411 A eksen başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı A eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q412 A eksen bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı A eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q413 A eksen çalışma açısı?</b> A eksen ayar açısı A ekseninde diğer döner eksenlerin ölçüleceği hücum açısı. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q414 A eksen ölçüm nkt. (0...12)?</b> Kumandanın A eksen ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q415 B eksen başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı B eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q416 B eksen bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı B eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q417 B eksen çalışma açısı?</b> Diğer döner eksenlerin ölçüleceği B eksenindeki ayar açısı. Giriş: <b>-359.999...+360.000</b></p>
	<p><b>Q418 B eksen ölçüm nkt. (0...12)?</b> Kumandanın B eksen ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q419 C eksen başlangıç açısı?</b> İlk ölçümün yapılacağı C eksenindeki başlangıç açısı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q420 C eksen bitiş açısı?</b> Son ölçümün yapılacağı C eksenindeki son açı. Değer mutlak etki ediyor. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q421 C eksen çalışma açısı?</b> Diğer döner eksenlerin ölçüleceği C eksenindeki ayar açısı. Giriş: <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q422 C eksen ölçüm nkt. (0...12)?</b> Kumandanın C eksen ölçümü için kullanacağı tarama sayısı. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu ekseninde bir ölçüm uygulamaz. Giriş: <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q423 Temas sayısı?</b> Kumandanın düzlemdeki kalibrasyon bilyeleri ölçümü için kullanacağı tarama sayısını tanımlayın. Daha az ölçüm noktası hızı arttırır, daha fazla ölçüm noktası ise ölçüm güvenilirliğini arttırır. Giriş: <b>3...8</b></p>

**Yardım resmi****Parametre****Q432 Gevşeklik telafisi açısı alanı**

Burada döner eksen gevşekliğinin ölçümü için geçiş olarak kullanılması gereken açı değerini tanımlayabilirsiniz. Geçiş açısı, döner eksenlerin gerçek gevşekliğinden belirgin olarak daha büyük olmalıdır. Giriş = 0 olduğunda kumanda, bu gevşekliğin ölçümünü yapmaz.

Giriş: **-3...+3**

**Kalibrasyon programı**

11	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12	TCH PROBE 450 SAVE KINEMATICS ~
Q410	=+0 ;MOD ~
Q409	=+5 ;BELLEK ADI
13	TCH PROBE 452 ON AYAR KOMPANZASYON ~
Q407	=+12.5 ;SPHERE RADIUS ~
Q320	=+0 ;GUVENLIK MES. ~
Q408	=+0 ;RETR. HEIGHT ~
Q253	=+750 ;BESLEME POZISYONL. ~
Q380	=+0 ;REFERANS ACISI ~
Q411	=-90 ;START ANGLE A AXIS ~
Q412	=+90 ;END ANGLE A AXIS ~
Q413	=+0 ;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414	=+0 ;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415	=-90 ;START ANGLE B AXIS ~
Q416	=+90 ;END ANGLE B AXIS ~
Q417	=+0 ;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418	=+2 ;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419	=-90 ;START ANGLE C AXIS ~
Q420	=+90 ;END ANGLE C AXIS ~
Q421	=+0 ;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422	=+2 ;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423	=+4 ;TARAMA SAYISI ~
Q432	=+0 ;GEVSEK ACI ALANI

## Değiştirme başlıklarının dengelenmesi



Kafa değişimi makineye özel bir fonksiyondur. Makine el kitabına dikkat edin.

- ▶ İkinci geçiş başlığının değiştirilmesi
- ▶ Tarama sistemini değiştirin
- ▶ Geçiş kafasını Döngü **452** ile ölçün
- ▶ Sadece gerçekten değiştirilmiş olan eksenleri ölçün (örnekte sadece A eksen, C eksen **Q422** ile gizlenmiştir)
- ▶ Referans noktası ve kalibrasyon bilyesinin konumunu tüm işlem boyunca değiştiremezsiniz
- ▶ Diğer bütün geçiş düğmelerini aynı yolla uygun hale getirebilirsiniz

### Geçiş kafasını denkleştirin

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 452 ON AYAR KOMPANZASYON ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+2000	;BESLEME POZISYONL. ~
Q380=+45	;REFERANS ACISI ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+0	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q432=+0	;GEVSEK ACI ALANI

Bu işlemin amacı, döner eksenlerin (başlık değişimi) değişiminden sonra malzemedeki referans noktasının değişmemesidir

Aşağıdaki örnekte bir çatal başlığın AC eksenleriyle dengelenmesi açıklanmıştır. A eksenleri değiştirilir, C eksenine ana makinede kalır.

- ▶ Ardından referans kafası olarak görev görece geçiş kafalarının değiştirilmesi.
- ▶ Kalibrasyon bilyesini sabitleyin
- ▶ Tarama sistemini değiştirin
- ▶ Kinematiğin tamamını referans kafasını kullanarak Döngü **451** aracılığıyla ölçün
- ▶ Referans noktasını (Döngü **451** içinde **Q431** = 2 ya da 3 ile) referans kafası ölçümünden sonra ayarlayın

### Referans kafasının ölçülmesi

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~	
Q406=+1	;MOD ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+2000	;BESLEME POZISYONL. ~
Q380=+45	;REFERANS ACISI ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+3	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q431=+3	;ON AYARI AYARLA ~
Q432=+0	;GEVSEK ACI ALANI

## Sapma kompanzasyonu



Bu işlem dönüş eksenini olmayan makinelerde de mümkündür.

İşlem esnasında bir makinenin çeşitli yapı parçaları, değişen çevre etkilerinden bir sapmaya uğrar. Sapma, hareket alanı üzerinde yeterince sabitse ve işlem esnasında kalibrasyon bilyesi makine tezgahının üzerinde kalabiliyorsa bu sapma Döngü **452** ile tespit edilebilir ve dengelenebilir.

- ▶ Kalibrasyon bilyesini sabitleyin
- ▶ Tarama sistemini değiştirin
- ▶ İşleme başlamadan önce Döngü **451** ile kinematiği tamamen ölçün
- ▶ Referans noktasını (Döngü **451** içinde **Q432** = 2 ya da 3 ile) kinematik ölçümünden sonra ayarlayın
- ▶ Sonra malzemeleriniz için referans noktalarını ayarlayın ve işlemi başlatın

### Sapma kompanzasyonu için referans ölçümü

11	TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12	CYCL DEF 247 REFERANS NOKT AYARI ~
	Q339=+1 ;REFERANS NOKTASI NO.
13	TCH PROBE 451 MEASURE KINEMATICS ~
	Q406=+1 ;MOD ~
	Q407=+12.5 ;SPHERE RADIUS ~
	Q320=+0 ;GUVENLIK MES. ~
	Q408=+0 ;RETR. HEIGHT ~
	Q253=+750 ;BESLEME POZISYONL. ~
	Q380=+45 ;REFERANS ACISI ~
	Q411=+90 ;START ANGLE A AXIS ~
	Q412=+270 ;END ANGLE A AXIS ~
	Q413=+45 ;INCID. ANGLE A AXIS ~
	Q414=+4 ;MEAS. POINTS A AXIS ~
	Q415=-90 ;START ANGLE B AXIS ~
	Q416=+90 ;END ANGLE B AXIS ~
	Q417=+0 ;INCID. ANGLE B AXIS ~
	Q418=+2 ;MEAS. POINTS B AXIS ~
	Q419=+90 ;START ANGLE C AXIS ~
	Q420=+270 ;END ANGLE C AXIS ~
	Q421=+0 ;INCID. ANGLE C AXIS ~
	Q422=+3 ;MEAS. POINTS C AXIS ~
	Q423=+4 ;TARAMA SAYISI ~
	Q431=+3 ;ON AYARI AYARLA ~
	Q432=+0 ;GEVSEK ACI ALANI

- ▶ Düzenli aralıklarla eksenlerin sapmasını tespit edin
- ▶ Tarama sistemini değiştirin
- ▶ Kalibrasyon bilyesinde referans noktasını etkinleştirin
- ▶ Döngü **452** ile kinematiği ölçün
- ▶ Referans noktası ve kalibrasyon bilyesinin konumunu tüm işlem boyunca değiştiremezsiniz


### Sapmayı dengeleyin

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
13 TCH PROBE 452 ON AYAR KOMPANZASYON ~	
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+9999	;BESLEME POZISYONL. ~
Q380=+45	;REFERANS ACISI ~
Q411=-90	;START ANGLE A AXIS ~
Q412=+90	;END ANGLE A AXIS ~
Q413=+45	;INCID. ANGLE A AXIS ~
Q414=+4	;MEAS. POINTS A AXIS ~
Q415=-90	;START ANGLE B AXIS ~
Q416=+90	;END ANGLE B AXIS ~
Q417=+0	;INCID. ANGLE B AXIS ~
Q418=+2	;MEAS. POINTS B AXIS ~
Q419=+90	;START ANGLE C AXIS ~
Q420=+270	;END ANGLE C AXIS ~
Q421=+0	;INCID. ANGLE C AXIS ~
Q422=+3	;MEAS. POINTS C AXIS ~
Q423=+3	;TARAMA SAYISI ~
Q432=+0	;GEVSEK ACI ALANI

## Protokol fonksiyonu

Kumanda, döngü **452** işlendikten sonra bir protokol (**TCHPRAUTO.html**) oluşturur ve protokol dosyasını ilgili NC programının bulunduğu klasöre kaydeder. Protokol aşağıdaki verileri içerir:

- Protokolün oluşturulduğu tarih ve saat
- İşlenen döngünün hangi NC programından alındığını gösteren yol ismi
- Alet adı
- Etkin kinematik
- Gerçekleştirilen mod
- Yaklaşma açıları
- Ölçülen her devir eksenini için:
  - Başlangıç açısı
  - Bitiş açısı
  - Ölçüm noktası sayısı
  - Ölçüm dairesi yarıçapı
  - **Q423 > 0** ise ortalaması alınmış gevşek noktalar
  - Eksenlerin konumları
  - Standart sapma (dağılım)
  - Maksimum sapma
  - Açılı hatası
  - Bütün eksenlerdeki düzeltme miktarları (referans noktası kayması)
  - Preset kompanzasyonundan önce kontrol edilen döner eksenlerin pozisyonu (kinematik dönüşüm zincirinin başlangıcına, genel olarak da mil burnuna ilişkindir)
  - Preset kompanzasyonundan sonra kontrol edilen döner eksenlerin pozisyonu (kinematik dönüşüm zincirinin başlangıcına, genel olarak da mil burnuna ilişkindir)
  - Ortalanmış konumlama hatası
  - Şemalı SVG dosyaları: Her bir ölçüm konumunun ölçülen ve optimize edilen hataları.
    - Kırmızı çizgi: Ölçülen konumlar
    - Yeşil çizgi: Optimize edilmiş değerler
    - Şemanın tanımı: Dönme eksenine bağlı olarak eksen tanımı, ör. EYC = C eksenine bağlı olarak Y eksenine sapmaları
    - Şemanın X eksenini: Derece° cinsinden döner eksen konumu
    - Şemanın Y eksenini: Konumların mm cinsinden sapmaları

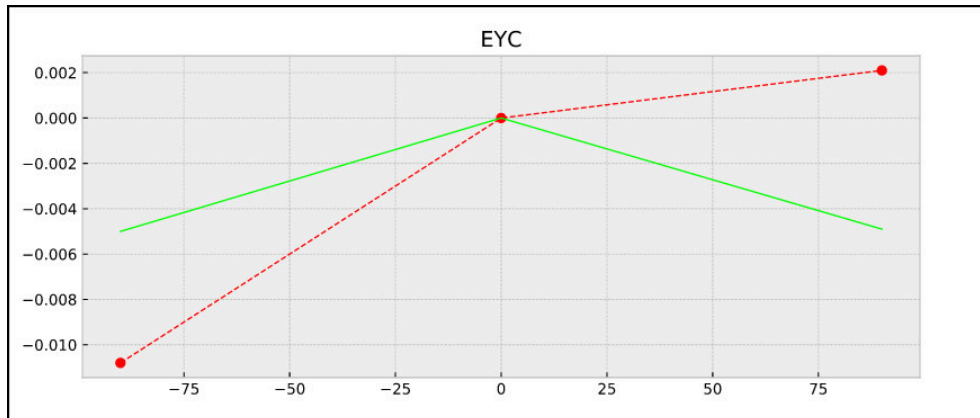

EYC ölçümü örneği: C eksenine bağlı olarak Y eksenine sapmaları



### 9.3.4 Döngü 453 KINEMATİK IZGARA (#48 / #2-01-1)

#### ISO programlaması

G453

#### Uygulama




Makine el kitabını dikkate alın!

KinematicsOpt (#48 / #2-01-1) yazılım seçeneği gereklidir.

Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve uyarlanmalıdır.

Bu döngüyü kullanabilmek için makine üreticiniz önceden bir kompanzasyon tablosu (\*.kco) oluşturup yapılandırmalı ve ayrıca diğer ayarları uygulamış olmalıdır.

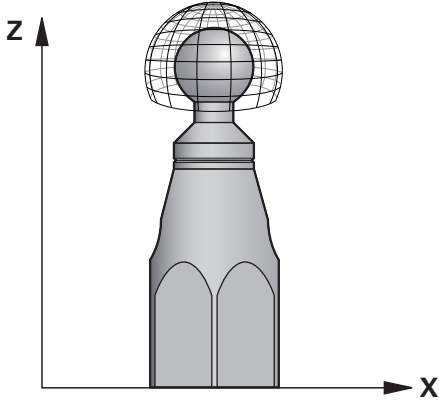

Makineniz konum hatası bakımından önceden optimize edilmişse de (örneğin döngü **451** ile) Tool Center Point'te (TCP) dönüş eksenlerinin dönmesi sırasında artık hatalar kalabilir. Bunlar, başlıklı dönüş eksenlerinin ör. bileşen hatalarından (ör. bir yatak hatasından) meydana gelebilir.

Döngü **453 KINEMATİK IZGARA** ile yuvarlak eksen konumlarına bağlı olarak döner başlıklardaki hatalar tespit edilip dengelenebilir. Bu döngü ile bir 3D tarama sistemi TS yardımıyla makine tezgahının üzerine sabitlediğiniz bir HEIDENHAIN kalibrasyon bilyesinin ölçümünü yapabilirsiniz. Döngü bu durumda tarama sistemini, kalibrasyon bilyesi etrafına ızgara formunda düzenlenmiş konumlara otomatik olarak hareket ettirir. Bu dönüş eksen konumlarını makine üreticiniz belirler. Konumlar maks. üç boyutta bulunabilir. (Her boyut bir dönüş eksenidir). Bilyedeki tarama işleminden sonra çok boyutlu bir tablo vasıtasıyla hatanın kompanzasyonu gerçekleştirilebilir. Bu kompanzasyon tablosunu (\*.kco) makine üreticiniz belirler, ayrıca bu tablonun depolama yerini de belirler.

Döngü **453** ile çalışma yapıyorsanız döngüyü çalışma alanındaki çok sayıda farklı konumda uygulayın. Bu sayede Döngü **453** ile bir kompanzasyonun, makine hassasiyeti üzerinde istenen pozitif etkiye sahip olup olmadığını derhal kontrol edebilirsiniz. Sadece aynı düzeltme değerleriyle çok sayıda konumda istenen iyileştirmeler hedefleniyorsa bu tür bir kompanzasyon ilgili makine için uygundur. Durum bu şekilde değilse hatalar, dönüş eksenleri haricinde aranmalıdır.

Dönüş eksen konum hatası optimize edildikten sonra Döngü **453** ile ölçüm gerçekleştirin. Bunun için önceden örneğin Döngü **451** ile çalışın.

**i** HEIDENHAIN, özellikle yüksek rijitliğe sahip olup özel olarak makine kalibrasyonu için tasarlanan **KKH 250 (sipariş numarası 655475-01)** veya **KKH 100 (sipariş numarası 655475-02)** kalibrasyon bilyelerinin kullanılmasını tavsiye eder. İlgilendiğinizde HEIDENHAIN ile irtibata geçin.

Kumanda makinenizin hassasiyetini optimize eder. Bunun için ölçüm işleminin sonunda kompanzasyon değerlerini bir kompanzasyon tablosuna (\*kco) otomatik olarak kaydeder. (Q406=1 modunda)

#### Döngü akışı

- 1 Kalibrasyon bilyesini bir çarpışma olmayacak şekilde sabitleyin
- 2 Manuel işletim türünde referans noktasını bilye merkezine yerleştirin ya da **Q431=1** veya **Q431=3** tanımlanmışsa: Tarama sistemi ekseninde tarama sistemini manuel olarak kalibrasyon bilyesi üzerine ve çalışma düzleminde bilye ortasına konumlandırın
- 3 Program akışı işletim türünü seçin ve NC programını başlatın
- 4 Döngü, **Q406** (-1=silme/0=kontrol etme/1=dengeleme) durumuna bağlı olarak uygulanır

**i** Referans noktası ayarlaması sırasında, programlanan yarıçap yalnızca ikinci ölçümde denetlenir. Çünkü kalibrasyon bilyesine göre ön konumlandırma belirsizse ve siz referans noktası ayarlama işlemini yürütürseniz kalibrasyon bilyesi iki kere taranır.

#### Çeşitli modlar (Q406)

##### Kontrol modu Q406 = 0

- Numerik kontrol kalibrasyon bilyesinde taramalar uygular.
- Sonuçlar, güncel NC programının bulunduğu klasöre html formatında bir protokol olarak kaydedilir

#### Makine tezgahı üzerindeki kalibrasyon bilyesi konumunun seçilmesi

Prensip olarak kalibrasyon bilyesini, makine tezgahı üzerinde erişilebilir her yere yerleştirebilirsiniz ancak bilye tespit ekipmanı veya malzemelere de sabitlenebilir. Ancak kalibrasyon bilyesinin daha sonraki çalışma adımlarına mümkün olduğu kadar yakın şekilde gerilmesi önerilir.

**i** Kalibrasyon bilyesinin makine tezgahı üzerindeki konumunu ölçüm işlemi esnasında bir çarpışma meydana gelmeyecek şekilde seçin.

#### Uyarılar

**⚙️** Yazılım seçeneği (#48 / #2-01-1) gereklidir. Bu fonksiyon, makine üreticisi tarafından serbest bırakılmalı ve uyarlanmalıdır. Kompanzasyon tablosunun (\*.kco) nerede saklanacağını makine üreticiniz belirler.

**BILGI****Dikkat, çarpışma tehlikesi!**

Bu döngüyü işlediğinizde temel dönüş veya 3D temel dönüş aktif olmamalıdır. Kumanda gerekirse referans noktası tablosunun **SPA, SPB** ya da **SPC** sütunlarından değerleri siler. Döngüden sonra yeniden bir temel dönüş veya 3D temel dönüş başlatmalısınız, aksi takdirde çarpışma tehlikesi bulunur.

- ▶ Döngüyü işlemeyen önce temel dönüşü devre dışı bırakın.
- ▶ Bir optimizasyon işleminden sonra referans noktasını ve temel dönüşü yeniden koyun

- Bu döngüyü yalnızca **FUNCTION MODE MILL** işleme modunda gerçekleştirebilirsiniz.
- Döngü başlatma öncesinde **M128** veya **FUNCTION TCPM** kapatılmış olmalıdır.
- Döngü **453** ve aynı şekilde **451** ve **452**, dönüş eksenlerinin konumuyla uyumlu etkin bir 3D KIRMIZI ile otomatik işletimde terk edilir.
- Döngü tanımlamasından önce referans noktasını kalibrasyon bilyesinin merkezine yerleştirmeniz ve bunu etkinleştirmeniz veya **Q431** giriş parametresini uygun şekilde 1 ya da 3 olarak tanımlamanız gerekir.
- Kumanda, konumlandırma beslemesi olarak tarama sistemi ekseninde tarama yüksekliğine hareket için döngü parametresi **Q253** ve tarama sistemi tablosundaki **FMAX** değerinden daha küçük olan değeri alır. Kumanda, dönüş eksenini hareketlerini daima konumlama beslemesi **Q253** ile gerçekleştirir, bu arada tarayıcı denetimi devre dışıdır.
- İnc programlaması: Kumanda, ölçüm sonuçlarını ve protokol verilerini daima mm olarak görüntüler.
- Referans noktası ayarlamayı ölçümden önce etkinleştirdiyse ( **Q431 = 1/3** ), döngü başlangıcından önce tarama sistemini güvenlik mesafesi ( **Q320 + SET\_UP** ) kadar yaklaşık olarak kalibrasyon bilyesi üzerinde ortalayarak konumlandırın.

- Makinenizin ayarlı bir mil ile donatılmış olması halinde, tarama sistemi tablosundaki ( **TRACK sütunu** ) açılı izlemesini etkinleştirmelisiniz. Böylece genelde bir 3D tarama sistemi ile ölçüm yapıldığında ölçüm doğruluğu yükseltilmiş olur.

**Makine parametreleriyle bağlantılı olarak uyarılar**

- **mStrobeRotAxPos** (no. 204803) makine parametresiyle makine üreticisi bir transformasyonun izin verilen maksimum değişikliğini tanımlar. Değer eşit değildir -1 ise (M fonksiyonu, döner eksenini konumlandırır) bir ölçümü yalnızca bütün döner eksenler 0° üzerindeyse başlatın.
- **maxDevCalBall** (no. 204802) makine parametresiyle makine üreticisi kalibrasyon bilyesi için izin verilen maksimum yarıçap sapmasını tanımlar. Kumanda, her tarama işlemi esnasında öncelikle kalibrasyon bilyesinin yarıçapını tespit eder. Belirlenen bilye yarıçapı girilen bilye yarıçapından, **maxDevCalBall** (no. 204802) makine parametresinde tanımlanmış olandan daha fazla sapma gösterdiğinde kumanda bir hata mesajı verir ve ölçümü sonlandırır.

## Döngü parametresi

Yardım resmi	Parametre
	<p><b>Q406 Mod (-1/0/+1)</b></p> <p>Kumandanın kompanzasyon tablosu (*.kco) değerlerini 0 değeriyle tanımlayıp tanımlamayacağını, güncel mevcut sapmaları kontrol etmesi mi ya da kompanze etmesi mi gerektiğini belirleyin. Bir protokol (*.html) oluşturulur.</p> <p><b>-1:</b> Kompanzasyon tablosundaki (*.kco) değerleri silin. TCP konum hatalarının kompanzasyon değerleri kompanzasyon tablosunda (*.kco) 0 değerine ayarlanır. Ölçüm konumları taranmaz. Protokolde (*.html) sonuçlar verilmez. (#52 / #2-04-1)</p> <p><b>0:</b> TCP pozisyon hatalarını kontrol edin. Kumanda, döner eksen konumuna bağlı olarak TCP konum hatalarını ölçer ancak kompanzasyon tablosuna (*.kco) giriş yapmaz. Kumanda, standart ve maksimum sapmayı bir protokolde (*.html) gösterir.</p> <p><b>1:</b> TCP konum hatasını kompanze edin. Kumanda, döner eksen konumuna bağlı olarak TCP konum hatalarını ölçer ve sapmaları kompanzasyon tablosuna (*.kco) yazar. Ardından kompanzasyonlar derhal etki eder. Kumanda, standart ve maksimum sapmayı bir protokolde (*.html) gösterir. (#52 / #2-04-1)</p> <p>Giriş: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q407 Tam kalibrasyon bilye yarıçapı?</b></p> <p>Kullanılan kalibrasyon bilyesinin tam yarıçapını girin.</p> <p>Giriş: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Güvenlik mesafesi?</b></p> <p>Tarama noktası ile tarama sistemi bilyesi arasındaki ek mesafe. <b>Q320</b> tarama sistemi tablosunun <b>SET_UP</b> sütununa ek olarak etki eder. Değer artımsal etki eder.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> Alternatif <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Geri çekme yüksekliği?</b></p> <p><b>0:</b> Geri çekme yüksekliğine doğru hareket etmeyin; kumanda ölçülecek olan ekseninde bir sonraki ölçüm konumuna gider. Hirth eksenleri için izin verilmez! Kumanda ilk ölçüm konumuna A, B ve ardından C sırasında hareket eder</p> <p><b>&gt;0:</b> Bir dönüş eksenini konumlandırmasından önce üzerinde kumandanın mil eksenini konumlandığı döndürülmemiş malzeme koordinat sistemindeki geri çekme yüksekliği. Ayrıca kumanda, işleme düzleminde tarama sistemini sıfır noktasında konumlandırır. Tarayıcı denetimi bu modda etkin değildir. <b>Q253</b> parametresinde konumlandırma hızını tanımlayın. Değer mutlak etki ediyor.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b></p>
	<p><b>Q253 Besleme pozisyonlandırma?</b></p> <p>Konumlandırma sırasında aletin hareket hızını mm/dk cinsinden belirtin.</p> <p>Giriş: <b>0...99999.9999</b> alternatif olarak <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>

## Yardım resmi

## Parametre

**Q380 Ana eksen referans açısı?**

Etkin malzeme koordinat sistemindeki ölçüm noktalarının algılanması için referans açısını (temel dönüş) belirtin. Bir referans açısının tanımlanması, bir eksenin ölçüm alanını önemli derecede büyütebilir. Değer mutlak etki ediyor.

Giriş: **0...360**

**Q423 Temas sayısı?**

Kumandanın düzlemdeki kalibrasyon bilyeleri ölçümü için kullanacağı tarama sayısını tanımlayın. Daha az ölçüm noktası hızı artırır, daha fazla ölçüm noktası ise ölçüm güvenilirliğini artırır.

Giriş: **3...8**

**Q431 Ön ayar yapın (0/1/2/3)?**

Kumandanın etkin referans noktasını bilye merkezine otomatik olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirleyin:

**0:** Referans noktasını otomatik olarak bilye merkezine ayarlama: Referans noktasını manuel olarak döngü başlangıcından önce ayarla

**1:** Referans noktasını ölçümden önce bilye merkezine otomatik olarak ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Tarama sistemini manuel olarak döngü başlangıcından önce kalibrasyon bilyesi üzerinden ön konumlandır

**2:** Referans noktasını ölçümden sonra bilye merkezine otomatik olarak ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Referans noktasını manuel olarak döngü başlangıcından önce ayarla

**3:** Referans noktasını ölçümden önce ve sonra bilye merkezine ayarla (Etkin referans noktasının üzerine yazılır): Tarama sistemini manuel olarak döngü başlangıcından önce kalibrasyon bilyesi üzerinden ön konumlandır

Giriş: **0, 1, 2, 3**

**Döngü 453 ile tarama**

11 TCH PROBE 453 KINEMATİK IZGARA ~	
Q406=+0	;MOD ~
Q407=+12.5	;SPHERE RADIUS ~
Q320=+0	;GUVENLIK MES. ~
Q408=+0	;RETR. HEIGHT ~
Q253=+750	;BESLEME POZISYONL. ~
Q380=+0	;REFERANS ACISI ~
Q423=+4	;TARAMA SAYISI ~
Q431=+0	;ON AYARI AYARLA

### Protokol fonksiyonu

Kumanda, Döngü 453 işleminden sonra bir protokol (**TCHPRAUTO.html**) oluşturur ve bu protokol güncel NC programının bulunduğu aynı klasöre kaydedilir. Aşağıdaki verileri içerir:

- Protokolün oluşturulduğu tarih ve saat
- İşlenen döngünün hangi NC programından alındığını gösteren yol ismi
- Etkin aletin numarası ve adı
- Mod
- Ölçülen veriler: Standart sapma ve maksimum sapma
- Maksimum sapmanın hangi konumda derece (°) olarak ortaya çıktığı ile ilgili bilgi
- Ölçüm konumları sayısı

## Dizin

<b>3</b>	
3D ölçüm.....	347
3D tarama.....	349

<b>A</b>	
Alet düzeltme.....	290
Alet ölçümü	
Alet tablosu.....	367
Alet uzunluğu.....	369
Alet yarıçapı.....	372
Komple ölçüm.....	376
Makine parametreleri.....	365
Temel bilgiler.....	364
Alet tarama sistemi döngüleri	
Freze takımını ölçme.....	369
Alet tarama sisteminin kalibre edilmesi	
IR-TT kalibre etme.....	99
TT kalibre etme.....	97
Amacına uygun kullanım.....	29
Arayüz.....	40

<b>B</b>	
Bağlama duyarlı yardım.....	25

<b>Ç</b>	
Çalışma modu	
Genel bakış.....	41
Makine.....	41
Manuel.....	41

<b>D</b>	
Değişken.....	71
Değişken programlama.....	71
Döngü 3 ile ölçüm.....	344

<b>E</b>	
Ek dokümantasyon.....	19
Ekstrüzyon tarama.....	358
Entegre ürün yardımı	
TNCguide.....	22

<b>G</b>	
GLOBAL DEF.....	72
Güvenlik bilgisi.....	30
Güvenlik uyarısı	
İçerik.....	20

<b>H</b>	
Hedef grubu.....	18
Hızlı tarama.....	354

<b>İ</b>	
İletişim.....	26
İlk adımlar.....	43
programlama.....	44

<b>K</b>	
Kalibrasyon	
Alet tarama sistemi.....	96
Malzeme tarama sistemi.....	78
Kalibre etme	
Basit ölçüm çubuğu.....	80
L ölçüm çubuğu.....	80
Kırılma	
Dönme eksenini ile.....	134
Kinematik ölçüm	
Gevşeklik.....	396
Hirth dişleri.....	393
kinematik ölçüm bilgileri	
Kesin.....	396
Kinematik ölçümü	
Kinematiki kaydetme.....	386
Kinematik ızgara.....	417
Önceden ayarlanmış	
kompanzasyon.....	405
Temel bilgiler.....	383
Konumlandırma mantığı.....	66
Kullanıcı el kitabı dağılımı.....	19
Kullanım kılavuzu hakkında.....	17
Kullanım yeri.....	29
Kumanda arayüzü.....	40
Kumandanın arayüzü.....	40

<b>L</b>	
Lisans koşulu.....	39

<b>M</b>	
Malzeme eğik konumunu belirleme	
İki dairenin taranması.....	152
İki delik üzerinden temel	
dönme.....	124
İki tıpa üzerinden temel	
dönme.....	129
Malzeme eğikliği konumunun belirlenmesi	
Dönme ekseninde kırılma.....	134
Malzeme eğimini ayarlama	
Kenar taraması.....	145
Temel dönme ayarlama.....	138
Malzeme eğimini belirleme	
Tarama sistemi döngülerinin	
temelleri 400-405.....	119
Malzeme eğimini belirleyin	
Temel dönme.....	120
Malzeme eğim konumunu belirleme	
C eksenini üzerinden rotasyon.....	140
Malzeme için tarama sistemi döngüleri	
Düzlemde veya boşlukta	
pozisyon tarama.....	344
Malzemeleri otomatik olarak kontrol edin	
Temel noktalar.....	287
Malzemenin eğimini ayarlama	

Düzlem taraması.....	178
Malzemenin eğimini belirleme	
Eğim kenarı taraması.....	161
Kesişim noktası taraması.....	169
Malzeme tarama sistemi döngüleri	
Döngü sıralarını etkileme.....	354
Eğimi belirleyin.....	119
Malzeme kontrol etme.....	287
Malzeme tarama sistemi döngülerini kaydetme	
Referans noktasını kaydetme	
Referans noktasını kaydetme	
Referans noktasını kaydetme	
Referans noktasını kaydetme	
Malzeme tarama sisteminin kalibre edin	
Bilye üzerinde yarıçap	
kalibrasyonu.....	80
Halka üzerinde yarıçap	
kalibrasyonu.....	90
Tıpa üzerinde yarıçap	
kalibrasyonu.....	93
Uzunluk kalibrasyonu.....	88
Malzemeyi otomatik olarak kontrol edin	
Referans düzlemi.....	291
Malzemeyi otomatik olarak kontrol etme	
Kutup referans noktası.....	293

<b>Ö</b>	
Ölçme	
Delik.....	298
iç.....	295
İç genişlik.....	318
Ölçüm	
Daire çapı.....	332
Dış çubuk.....	322
Dış daire.....	303
Dış dikdörtgen.....	313
Düzlem.....	337
İç dikdörtgen.....	308
Koordinat.....	327
Ölçüm durumu.....	289
Ölçüm sonuçlarını protokollendirin...	
287	

<b>R</b>	
Referans noktasını otomatik ayarlama	
Tabanlar 4xx.....	189
Referans noktasını otomatik olarak ayarla	
Çubuk merkezi.....	196
Dairesel cep (delik).....	212
Yuvarlak delik.....	237
Referans noktasını otomatik olarak ayarlama	
4 deliğin merkezi.....	247
Alttan kesme pozisyonu.....	273
Bilye.....	264

Bireysel konum.....	255	Yazılım seçeneği.....	34
Çubuk.....	268		
Daire.....	259		
Dairesel tıpa.....	218		
Dış köşe.....	224		
Dikdörtgen cep.....	201		
Dikdörtgen tıpa.....	206		
Her bir eksen.....	252		
İç köşe.....	231		
Oluk.....	268		
Oluk alttan kesme.....	278		
Oluk merkezi.....	191		
Tarama sistemi eksenini.....	243		
Referans noktası otomatik olarak ayarlama			
Altan kesme çubuğu.....	278		

**S**

Seçim fonksiyonu	
Döngü olarak NC programı.....	61

**T**

Tarama sistemi döngüleri 14xx	
Altan kesme pozisyonunu tarama.....	273
Bilye tarama.....	264
Çubuk alttan kesmeyi tarama.....	278
Çubuk tarama.....	268
Düzlem taraması.....	178
Eğim kenarı taraması.....	161
İki dairenin taraması.....	152
Kenar.....	145
Kesişim noktası taraması.....	169
Oluk alttan kesmeyi tarama...	278
Oluk tarama.....	268
Tarama dairesi.....	259
Tarama sistemi döngü leri 14xx	
Tarama konumu.....	255
Temel döndürme	
Doğrudan ayarlama.....	138
Temel dönme.....	120
İki delik üzerinden.....	124
İki tıpa üzerinden.....	129
TNC rehberi.....	23
Tolerans denetimi.....	289

**U**

Uyarı tipleri.....	20
Uygulama	
Yardım.....	23
Uygulaması	
Başlat menüsü.....	41

**Ü**

Ürün hakkında.....	27
--------------------	----

**Y**

Yazılım numarası.....	33
-----------------------	----



# HEIDENHAIN

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-StraÙe 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104  
service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101  
service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103  
service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102  
service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106  
service.app@heidenhain.de

[www.heidenhain.com](http://www.heidenhain.com)

## Tarama sistemleri ve kamera sistemleri

HEIDENHAIN, makine aletleri için örneđin malzeme kenarlarını tam olarak belirlemek ve aletlerin ölçümü için üniversal ve yüksek hassasiyetli tarama sistemleri sunar. Aşınmayan optik sensör, çarpışma koruması veya ölçüm konumunu temizlemek için entegre blow-off nozulları gibi başarılı kanıtlanmış teknolojiler, tarama sistemlerini malzeme ve alet ölçümü için güvenilir ve güvenli bir araç haline getirir. Daha da fazla proses güvenilirliđi için araçlar kamera sistemleri ve HEIDENHAIN alet kesme sensörü kullanılarak kolayca izlenebilir.



Tarama ve kamera sistemleri hakkında daha fazla bilgi için:

[www.heidenhain.de/produkte/tastsysteme](http://www.heidenhain.de/produkte/tastsysteme)

