




HEIDENHAIN

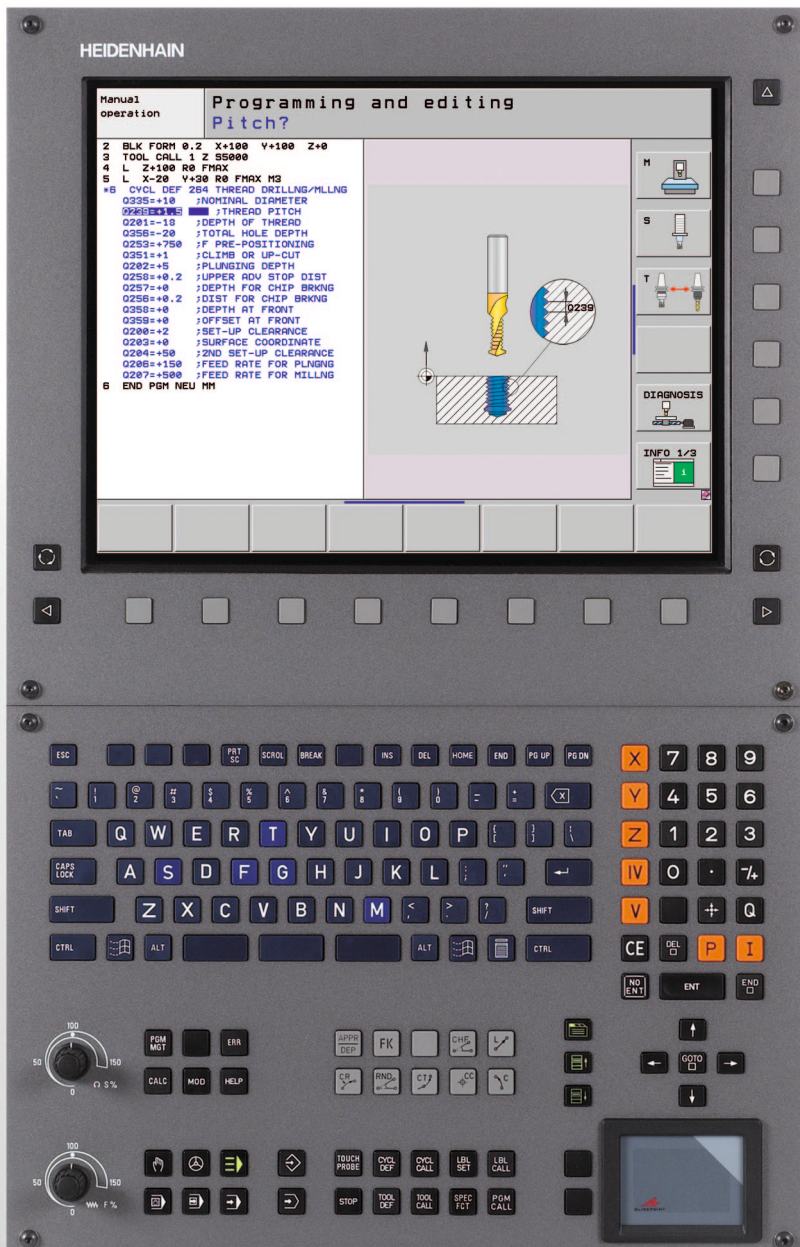

Manualul utilizatorului
Programare ciclu

iTNC 530

Software NC
340 490-05
340 491-05
340 492-05
340 493-05
340 494-05

Română (ro)
3/2009



Cuprins

Principii / Prezentări generale	1
Utilizarea ciclurilor	2
Cicluri preprogramate: găurire	3
Cicluri preprogramate: filetare / frezare filet	4
Cicluri preprogramate: frezare buzunare / frezare știfturi / frezare canale	5
Cicluri preprogramate: definiri modele	6
Cicluri preprogramate: buzunar de contur	7
Cicluri preprogramate: suprafață cilindrică	8
Cicluri preprogramate: buzunar de contur cu formulă de contur	9
Cicluri preprogramate: frezarea multitrecere	10
Cicluri: transformări ale coordonatelor	11
Cicluri: funcții speciale	12
Utilizarea ciclurilor palpatorului	13
Cicluri palpator: măsurarea automată a abaterii de aliniere a piesei de prelucrat	14
Cicluri palpator: setarea automată a originii	15
Cicluri palpator: inspecția automată a piesei de prelucrat	16
Cicluri palpator: funcții speciale	17
Cicluri palpator: măsurarea automată a cinematicii	18
Cicluri palpator: măsurarea automată a sculei	19

Despre acest manual

Mai jos sunt descrise simbolurile utilizate în acest manual.



Acest simbol indică faptul că trebuie respectate notele importante cu privire la funcția descrisă.



Acest simbol indică faptul că există unul sau mai multe din riscurile de mai jos la utilizarea funcției descrise:

- Pericol pentru piesa de prelucrat
- Pericol pentru elementele de fixare
- Pericol pentru sculă
- Pericol pentru mașină
- Pericol pentru operator



Acest simbol indică faptul că funcția descrisă trebuie adaptată de producătorul mașinii unelte. De aceea, funcția descrisă poate varia în funcție de mașină.



Acest simbol indică faptul că puteți găsi informații detaliate cu privire la o funcție într-un alt manual.

Doriți să efectuați modificări sau ați identificat erori?

Ne străduim continuu să îmbunătățim documentația pentru dvs. Vă rugăm să ne susțineți prin a ne trimite solicitările dvs. la următoarea adresă de e-mail: tnc-userdoc@heidenhain.de.

Model, software și caracteristici TNC

Acest manual descrie funcțiile și caracteristicile oferite de TNC, începând cu următoarele versiuni de software NC.

Model TNC	Versiune software NC
iTNC 530	340 490-05
iTNC 530 E	340 491-05
iTNC 530	340 492-05
iTNC 530 E	340 493-05
Stație de programare iTNC 530	340 494-05

Sufixul E indică versiunea de export a TNC. Versiunea de export a TNC are următoarele limitări:

- Mișcare liniară simultană pe maxim 4 axe

Producătorul mașinii unelte adaptează caracteristicile utilizabile ale TNC la mașina sa, setând parametrii. Este posibil ca unele funcții descrise în acest manual să nu se regăsească printre caracteristicile oferite de TNC pentru mașina unealtă.

Funcțiile TNC care ar putea să nu fie disponibile pentru mașina dvs. includ:

- Măsurare sculă cu TT

Contactați producătorul mașinii unelte pentru a vă familiariza cu caracteristicile mașinii dvs.

Majoritatea producătorilor de mașini, ca și HEIDENHAIN, oferă cursuri de programare pentru TNC. Vă recomandăm aceste cursuri ca o metodă eficientă de a vă îmbunătăți abilitățile de programare TNC și de a împărtăși informații și idei cu alți utilizatori TNC.



Manualul utilizatorului:

Toate funcțiile TNC care nu au legătură cu ciclurile sunt descrise în Manualul utilizatorului pentru iTNC 530. Contactați HEIDENHAIN dacă aveți nevoie de o copie a acestui Manual.

Manualul utilizatorului pentru programare conversațională, ID: 670 387-xx.

Manualul utilizatorului DIN/ISO, ID: 670 391-xx.



Documentația utilizatorului smarT.NC:

Modul de operare smarT.NC este descris într-un Ghid pilot separat. Contactați HEIDENHAIN dacă aveți nevoie de o copie a acestui Ghid pilot. ID: 533 191-xx.

Opțiuni de software

iTNC 530 are numeroase opțiuni de software care pot fi activate de producătorul mașinii unelte. Fiecare opțiune trebuie activată separat și conține următoarele funcții:

Opțiunea de software 1

Interpolare suprafață cilindru (Ciclurile 27, 28, 29 și 39)

Viteză de avans în mm/min pentru axe rotative: **M116**

Înclinarea planului de prelucrare (Ciclul 19, funcția **PLANE** și tasta soft 3-D ROT din modul Operare manuală)

Cerc în 3 axe cu plan de lucru înclinat

Opțiunea de software 2

Timp de procesare a blocului 0,5 ms în loc de 3,6 ms

Interpolare 5 axe

Interpolare canelură

Prelucrare 3-D:

- **M114:** Compensare automată a geometriei mașinii la operarea cu axe pivotante
- **M128:** Menținerea poziției vârfului sculei la poziționarea cu axe pivotante (TCPM)
- **FUNCTION TCPM:** Menținerea poziției vârfului sculei la poziționarea cu axe pivotante (TCPM) în moduri selectabile
- **M144:** Compensarea configurației cinematice a mașinii pentru pozițiile EFECTIVĂ/NOMINALĂ de la sfârșitul blocului
- Parametri suplimentari pentru **finisare/degroșare și toleranță pentru axele rotative** în Ciclul 32 (G62)
- Blocuri **LN** (compensare 3-D)

Opțiune de software coliziune DCM

Funcție ce monitorizează dinamic zonele definite de producătorul mașinii pentru a preveni coliziunile.

Opțiune de software suplimentară pentru limbaj conversațional

Funcție pentru activarea limbilor conversaționale slovenă, slovacă, norvegiană, lituaniană, estoniană, coreeană, turcă, română, lituaniană

Opțiune de software Convertor DXF

Extragere contururi din fișiere DXF (format R12).

Opțiune de software Setări de program globale

Funcție pentru suprapunerea transformărilor de coordonate din modurile Rulare program.

Opțiune de software AFC

Funcție pentru viteza de avans adaptabilă pentru optimizarea condițiilor de prelucrare la producția în serie.

Opțiune de software KinematicsOpt

Cicluri palpator pentru verificarea și optimizarea preciziei uneltei.

Nivelul conținutului caracteristicilor (funcții de upgrade)

Pe lângă opțiunile de software, îmbunătățiri semnificative ale software-ului TNC sunt gestionate prin funcțiile de upgrade Nivel conținut caracteristică (**FCL**). Funcțiile care fac obiectul FCL nu sunt disponibile prin simpla actualizare a software-ului de pe TNC.



Toate funcțiile de upgrade sunt disponibile fără costuri suplimentare, atunci când primiți o nouă mașină.

Funcțiile de upgrade sunt identificate în manual cu **FCL n**, unde **n** indică numărul secvențial al nivelului conținutului caracteristicii.

Puteți achiziționa un număr de cod pentru a putea activa funcțiile FCL în permanență. Pentru informații suplimentare, contactați producătorul mașinii unelte sau HEIDENHAIN.

Funcții FCL 4	Descriere
Prezentare grafică a spațiului protejat, când monitorizarea coliziunii DCM este activă	Manualul utilizatorului
Suprapunere roată de mână în poziția oprit, când monitorizarea coliziunii DCM este activă	Manualul utilizatorului
Rotire 3-D de bază (pregătirea compensației)	Manualul mașinii

Funcții FCL 3	Descriere
Ciclul palpatorului pentru palpare 3-D	Pagina 447
Ciclurile palpatorului pentru setarea automată a decalării originii utilizând centrul unui canal/unei borduri	Pagina 341



Funcții FCL 3	Descriere
Reducerea vitezei de avans pentru prelucrarea buzunarelor de contur, scula fiind în contact complet cu piesa de prelucrat	Manualul utilizatorului
Funcție PLAN: Intrare unghi axial	Manualul utilizatorului
Documentație utilizator ca sistem de asistență în funcție de context	Manualul utilizatorului
smarT.NC: Programarea smarT.NC și prelucrarea pot fi efectuate simultan	Manualul utilizatorului
smarT.NC: Buzunar de contur pe model de puncte	Ghid pilot smarT.NC
smarT.NC: Previzualizare programe de contur în administratorul de fișiere	Ghid pilot smarT.NC
smarT.NC: Strategie de poziționare pentru prelucrarea modelelor de puncte	Ghid pilot smarT.NC

Funcții FCL 2	Descriere
Grafice liniare 3-D	Manualul utilizatorului
Axă sculă virtuală	Manualul utilizatorului
Suport UBS pentru dispozitive de bloc (stick-uri de memorie, hard disk-uri, unități CD-ROM)	Manualul utilizatorului
Filtrarea contururilor create extern	Manualul utilizatorului
Posibilitatea atribuirii unor adâncimi diferite fiecărui subcontur din formula de contur	Manualul utilizatorului
Gestionarea DHCP a adreselor IP dinamice	Manualul utilizatorului
Ciclul palpatorului pentru setarea globală a parametrilor palpatorului	Pagina 452
smarT.NC: Suport grafic al scanării blocului	Ghid pilot smarT.NC
smarT.NC: Transformarea coordonatelor	Ghid pilot smarT.NC
smarT.NC: Funcție PLAN	Ghid pilot smarT.NC

Locul de funcționare destinat

TNC corespunde cu limitele pentru dispozitivele de clasă A conform specificațiilor din EN 55022 și este destinat în principal utilizării în zone industriale.



Noi funcții în software 340 49x-02

- Parametru de prelucrare nou pentru definirea vitezei de poziționare (consultați “Palpator cu declanșator, deplasare rapidă pentru poziționare: MP6151,” la pagina 313)
- Parametru de prelucrare nou pentru considerarea rotației de bază în cadrul Operării manuale (consultați “Luați în considerare o rotație de bază în modul Operare manuală: MP6166,” la pagina 312)
- Ciclurile de la 420 până la 431 pentru măsurarea automată a sculei au fost îmbunătățite, astfel încât jurnalul de măsurare să poată fi afișat și pe ecran (consultați “Înregistrare rezultate măsurători,” la pagina 393)
- A fost introdus un ciclu nou care vă permite să setați parametrii globali ai palpatorului (consultați “PALPARE RAPIDĂ (Ciclul 441, DIN/ISO: G441, funcție FCL 2),” la pagina 452)

Noi funcții în software 340 49x-03

- Ciclu nou pentru setarea unei origini în centrul unui canal (consultăți “PT REF CENTRU CANAL (Ciclul 408, DIN/ISO: G408, funcție FCL 3),” la pagina 341)
- Ciclu nou pentru setarea unei origini în centrul unei borduri (consultăți “PT REF CENTRU BORDURĂ (Ciclul 409, DIN/ISO: G409, funcție FCL 3),” la pagina 345)
- Ciclu nou de palpate 3-D (consultăți “MĂSURARE ÎN 3-D (Ciclul 4, funcție FCL 3),” la pagina 447)
- Ciclul 401 vă permite acum să compensați abaterile de aliniere ale piesei de prelucrat prin rotirea mesei rotative (consultăți “ROTAȚIE DE BAZĂ din două găuri (Ciclul 401, DIN/ISO: G401),” la pagina 321)
- Ciclul 402 vă permite acum să compensați abaterile de aliniere ale piesei de prelucrat prin rotirea mesei rotative (consultăți “ROTAȚIE DE BAZĂ pe două știfturi (Ciclul 402, DIN/ISO: G402),” la pagina 324)
- În ciclurile pentru setarea originii, rezultatele măsurătorii sunt disponibile în parametrii Q **Q15X** (consultăți “Rezultate măsurători în parametri Q,” la pagina 395)



Noi funcții în software 340 49x-04

- Ciclu nou pentru salvarea configurării cinematice a mașinii (consultați "SALVARE CINEMATICĂ (Ciclul 450, DIN/ISO: G450; opțiune)," la pagina 458)
- Ciclu nou pentru testarea și optimizarea configurării cinematice a mașinii (consultați "MĂSURARE CINEMATICĂ (Ciclul 451, DIN/ISO: G451; opțiune)," la pagina 460)
- Ciclul 412: Numărul de puncte de măsură selectabile cu parametrul Q423 (consultați "ORIGINE DIN INTERIORUL CERCULUI (Ciclul 412, DIN/ISO: G412)," la pagina 356)
- Ciclul 413: Numărul de puncte de măsură selectabile cu parametrul Q423 (consultați "origine DIN EXTERIORUL CERCULUI (ciclul 413, DIN/ISO: G413)," la pagina 360)
- Ciclul 421: Numărul de puncte de măsură selectabile cu parametrul Q423 (consultați "MĂSURARE GAURĂ (Ciclul 421, DIN/ISO: G421)," la pagina 403)
- Ciclul 422: Numărul de puncte de măsură selectabile cu parametrul Q423 (consultați "MĂSURARE CERC EXTERIOR (Ciclul 422, DIN/ISO: G422)," la pagina 407)
- Ciclul 3: Mesajul de eroare poate fi anulat dacă tija palpatorului este deja deviată la începutul ciclului (consultați "MĂSURARE (Ciclul 3)," la pagina 445)

Noi funcții în software 340 49x-05

- Ciclu de prelucrare nou pentru găurire adâncă cu o singură canelură (consultați "GĂURIRE ADÂNCĂ CU O SINGURĂ CANELURĂ (Ciclul 241, DIN/ISO: G241)," la pagina 96)
- Ciclul palpator 404 (SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ) a fost extins cu parametrul Q305 (numărul în tabel) pentru scrierea rotațiilor de bază în tabelul de presetări (Consultați pagina 330)
- Ciclurile palpator 408 până la 419: TNC scrie acum și la linia 0 a tabelului de presetări, atunci când valoarea afișată este setată (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340)
- Ciclul palpator 412: Parametrul suplimentar Q365 "tip de avans transversal" (consultați "ORIGINE DIN INTERIORUL CERCULUI (Ciclul 412, DIN/ISO: G412)," la pagina 356))
- Ciclul palpator 413: Parametrul suplimentar Q365 "tip de avans transversal" (consultați "origine DIN EXTERIORUL CERCULUI (ciclul 413, DIN/ISO: G413)," la pagina 360)
- Ciclul palpator 416: Parametrul suplimentar Q320 (prescriere de degajare, consultați "ORIGINE CENTRU CERC (Ciclul 416, DIN/ISO: G416)," pagina 373)
- Ciclul palpator 421: Parametrul suplimentar Q365 "tip de avans transversal" (consultați "MĂSURARE GAURĂ (Ciclul 421, DIN/ISO: G421)," la pagina 403)
- Ciclul palpator 422: Parametrul suplimentar Q365 "tip de avans transversal" (consultați "MĂSURARE CERC EXTERIOR (Ciclul 422, DIN/ISO: G422)," la pagina 407)
- Ciclul palpator 425 (MĂSURARE CANAL) a fost extins cu parametrii Q301 (mutare la înălțime de degajare) și Q320 (prescriere de degajare) (consultați "MĂSURARE LĂȚIME INTERIOARĂ (Ciclul 425, DIN/ISO: G425)," pagina 419)
- Ciclul palpator 450 (SALVARE CINEMATICĂ) a fost extins cu opțiunea de intrare 2 (afișaj stare de salvare) în parametrul Q410 (mod) (consultați "SALVARE CINEMATICĂ (Ciclul 450, DIN/ISO: G450; opțiune)," la pagina 458)
- Ciclul palpator 451 (MĂSURARE CINEMATICĂ) a fost extins cu parametrii Q423 (numărul de măsurători circulare) și Q432 (setare presetare) (consultați "Parametrii ciclului," la pagina 469)
- Ciclul palpator nou 452 (COMPENSARE PRESETARE) simplifică măsurarea capetelor schimbătorului de scule (consultați "COMPENSARE PRESETARE (Ciclul 452, DIN/ISO: G452, opțiune)," la pagina 474)
- Ciclu palpator nou 484 pentru calibrarea palpatorului fără fir al sculei TT 449 (consultați "Calibrarea TT 449 fără fir (Ciclul 484, DIN/ISO: G484)," la pagina 492)



Funcții schimbate în software 340 49x-05

- Ciclurile pentru suprafețe cilindrice 27, 28, 29 și 39 pot fi utilizate acum și cu axele rotative modulo. Anterior era necesar parametrul $810.x = 0$ al mașinii.
- Ciclul 403 nu verifică dacă punctele de palpăre și axa de compensație coincid. În consecință, palpărea este posibilă și într-un sistem de coordonate înclinat (consultați "ROTAȚIE DE BAZĂ compensare prin axa de rotație (Ciclul 403, DIN/ISO: G403)," la pagina 327)

Funcții schimbate de la versiunile anterioare 340 422-xx/340 423-xx

- A fost schimbată gestionarea mai multor blocuri de date de calibrare (consultați Manualul utilizatorului pentru programare conversațională).



1 Principii / Prezentări generale 39

1.1 Introducere 40

1.2 Grupuri de cicluri disponibile 41

 Prezentare generală a ciclurilor preprogramate 41

 Prezentare generală a ciclurilor palpatorului 42



2 Utilizarea ciclurilor preprogramate 43

- 2.1 Lucrul cu ciclurile preprogramate 44
 - Ciclurile specifice mașinii 44
 - Definirea unui ciclu utilizând tastele soft 45
 - Definirea unui ciclu utilizând funcția GOTO 45
 - Apelarea ciclurilor 46
 - Lucrul cu axele secundare U/V/W 49
- 2.2 Valori prestabilite de program pentru cicluri 50
 - Prezentare generală 50
 - Introducerea definițiilor GLOBAL DEF 51
 - Folosirea informațiilor din GLOBAL DEF 51
 - Date globale, valabile oriunde 52
 - Date globale pentru operațiuni de găurire 52
 - Date globale pentru operații de frezare cu cicluri buzunar 25x 53
 - Date globale pentru operațiuni de frezare cu cicluri de contur. 53
 - Date globale pentru comportamentul de poziționare 53
 - Date globale pentru funcțiile de palpate 54
- 2.3 Definire model PATTERN DEF 55
 - Aplicație 55
 - Introducerea definițiilor PATTERN DEF 56
 - Folosirea PATTERN DEF 56
 - Definirea pozițiilor individuale de prelucrare 57
 - Definirea unui singur rând 58
 - Definirea unui singur model 59
 - Definire cadre individuale 60
 - Definirea unui cerc complet 61
 - Definire arc de cerc 62
- 2.4 Tabele de puncte 63
 - Aplicație 63
 - Crearea unui tabel de puncte 63
 - Ascunderea punctelor individuale din procesul de prelucrare 64
 - Selectarea unui tabel de puncte în program 65
 - Apelarea unui ciclu în conexiune cu tabele de puncte 66



3 Cicluri preprogramate: găurire 69

- 3.1 Principii 70
 - Prezentare generală 70
- 3.2 CENTRAREA (Ciclul 240, DIN/ISO: G240) 71
 - Rulare ciclu 71
 - Luați în considerare la programare: 71
 - Parametrii ciclului 72
- 3.3 GĂURIREA (Ciclul 200) 73
 - Rulare ciclu 73
 - Luați în considerare la programare: 73
 - Parametrii ciclului 74
- 3.4 ALEZARE ORIFICII (Ciclul 201, DIN/ISO: G201) 75
 - Rulare ciclu 75
 - Luați în considerare la programare: 75
 - Parametrii ciclului 76
- 3.5 PERFORAREA (Ciclul 202, DIN/ISO: G202) 77
 - Rulare ciclu 77
 - Luați în considerare la programare: 78
 - Parametrii ciclului 79
- 3.6 GĂURIRE UNIVERSALĂ (Ciclul 203, DIN/ISO: G203) 81
 - Rulare ciclu 81
 - Luați în considerare la programare: 82
 - Parametrii ciclului 83
- 3.7 LAMARE PE SPATE (ciclul 204, DIN/ISO: G204) 85
 - Rulare ciclu 85
 - Luați în considerare la programare: 86
 - Parametrii ciclului 87
- 3.8 CIOCĂNIRE UNIVERSALĂ (Ciclul 205, DIN/ISO: G205) 89
 - Rulare ciclu 89
 - Luați în considerare la programare: 90
 - Parametrii ciclului 91
- 3.9 FREZARE ORIFICII (Ciclul 208) 93
 - Rulare ciclu 93
 - Luați în considerare la programare: 94
 - Parametrii ciclului 95
- 3.10 GĂURIRE ADÂNCĂ CU O SINGURĂ CANELURĂ (Ciclul 241, DIN/ISO: G241) 96
 - Rulare ciclu 96
 - Luați în considerare la programare: 96
 - Parametrii ciclului 97
- 3.11 Exemple de programare 99



4 Cicluri preprogramate: filetare / frezare filet 103

- 4.1 Principii 104
 - Prezentare generală 104
- 4.2 FILETARE NOUĂ cu un tarod flotant (Ciclul 206, DIN/ISO: G206) 105
 - Rulare ciclu 105
 - Luați în considerare la programare: 105
 - Parametrii ciclului 106
- 4.3 FILETARE RIGIDĂ fără un tarod flotant NOUĂ (Ciclul 207, DIN/ISO: G207) 107
 - Rulare ciclu 107
 - Luați în considerare la programare: 108
 - Parametrii ciclului 109
- 4.4 FILETAREA CU FĂRÂMIȚARE AȘCHII (Ciclul 209, DIN/ISO: G209) 110
 - Rulare ciclu 110
 - Luați în considerare la programare: 111
 - Parametrii ciclului 112
- 4.5 Principiile frezării de fileturi 113
 - Premise 113
- 4.6 FREZARE FILET (Ciclul 262, DIN/ISO: G262) 115
 - Rulare ciclu 115
 - Luați în considerare la programare: 116
 - Parametrii ciclului 117
- 4.7 FREZARE FILET / ZENCUIRE (Ciclul 263, DIN/ISO: G263) 118
 - Rulare ciclu 118
 - Luați în considerare la programare: 119
 - Parametrii ciclului 120
- 4.8 GĂURIRE/FREZARE FILET (Ciclul 264, DIN/ISO: G264) 122
 - Rulare ciclu 122
 - Luați în considerare la programare: 123
 - Parametrii ciclului 124
- 4.9 GĂURIRE/FREZARE ELICOIDALĂ FILET (Ciclul 265, DIN/ISO: G265) 126
 - Rulare ciclu 126
 - Luați în considerare la programare: 127
 - Parametrii ciclului 128
- 4.10 FREZARE EXTERIOARĂ FILET (Ciclul 267, DIN/ISO: G267) 130
 - Rulare ciclu 130
 - Luați în considerare la programare: 131
 - Parametrii ciclului 132
- 4.11 Exemple de programare 134



5 Cicluri închise: frezare buzunare / știfturi / canale 137

5.1 Principii	138
Prezentare generală	138
5.2 BUZUNAR RECTANGULAR (Ciclul 251, DIN/ISO: G251)	139
Rulare ciclu	139
Luați în considerare la programare:	140
Parametrii ciclului	141
5.3 BUZUNAR CIRCULAR (Ciclul 252, DIN/ISO: G252)	144
Rulare ciclu	144
Luați în considerare la programare:	145
Parametrii ciclului	146
5.4 FREZARE CANAL (Ciclul 253, DIN/ISO: G253)	148
Rulare ciclu	148
Luați în considerare la programare:	149
Parametrii ciclului	150
5.5 CANAL CIRCULAR (Ciclul 254, DIN/ISO: G254)	153
Rulare ciclu	153
Luați în considerare la programare:	154
Parametrii ciclului	155
5.6 ȘTIFT RECTANGULAR (Ciclul 256, DIN/ISO: G256)	158
Rulare ciclu	158
Luați în considerare la programare:	159
Parametrii ciclului	160
5.7 ȘTIFT CIRCULAR (Ciclul 257, DIN/ISO: G257)	162
Rulare ciclu	162
Luați în considerare la programare:	163
Parametrii ciclului	164
5.8 Exemple de programare	166



6 Cicluri preprogramate: definiri modele 169

- 6.1 Noțiuni fundamentale 170
 - Prezentare generală 170
- 6.2 MODEL CIRCULAR (Ciclul 220, DIN/ISO: G220) 171
 - Rulare ciclu 171
 - Luați în considerare la programare: 171
 - Parametrii ciclului 172
- 6.3 MODEL LINIAR (Ciclul 221, DIN/ISO: G221) 174
 - Rulare ciclu 174
 - Luați în considerare la programare: 174
 - Parametrii ciclului 175
- 6.4 Exemple de programare 176



7 Cicluri preprogramate: contur buzunar 179

- 7.1 Ciclurile SL 180
 - Noțiuni fundamentale 180
 - Prezentare generală 182
- 7.2 GEOMETRIE CONTUR (Ciclul 14, DIN/ISO: G37) 183
 - Luați în considerare la programare: 183
 - Parametrii ciclului 183
- 7.3 Contururile suprapuse 184
 - Principii 184
 - Subprograme: buzunare suprapuse 185
 - Suprafața de includere 186
 - Suprafața de excludere 187
 - Suprafața de intersecție 187
- 7.4 DATE CONTUR (Ciclul 20, DIN/ISO: G120) 188
 - Luați în considerare la programare: 188
 - Parametrii ciclului 189
- 7.5 GĂURIRE AUTOMATĂ (Ciclul 21, DIN/ISO: G121) 190
 - Rulare ciclu 190
 - Luați în considerare la programare: 190
 - Parametrii ciclului 191
- 7.6 DEGROȘARE (Ciclul 22, DIN/ISO: G122) 192
 - Rulare ciclu 192
 - Luați în considerare la programare: 193
 - Parametrii ciclului 194
- 7.7 FINISARE ÎN PROFUNZIME (Ciclul 23, DIN/ISO: G123) 196
 - Rulare ciclu 196
 - Luați în considerare la programare: 196
 - Parametrii ciclului 196
- 7.8 FINISARE LATERALĂ (Ciclul 24, DIN/ISO: G124) 197
 - Rulare ciclu 197
 - Luați în considerare la programare: 197
 - Parametrii ciclului 198
- 7.9 URMĂ CONTUR (Ciclul 25, DIN/ISO: G125) 199
 - Rulare ciclu 199
 - Luați în considerare la programare: 199
 - Parametrii ciclului 200
- 7.10 DATE URMĂ CONTUR (Ciclul 270, DIN/ISO: G270) 201
 - Luați în considerare la programare: 201
 - Parametrii ciclului 202
- 7.11 Exemple de programare 203



8 Cicluri preprogramate: suprafață cilindrică 215

- 8.1 Principii 216
 - Prezentare generală a ciclurilor pentru suprafețele cilindrice 216
- 8.2 SUPRAFAȚĂ CILINDRU (Ciclul 27, DIN/ISO: G127, opțiunea 1 de software) 217
 - Execuția ciclului 217
 - Luați în considerare la programare! 218
 - Parametrii ciclului 219
- 8.3 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare canal (Ciclul 28, DIN/ISO: G128, opțiunea 1 de software) 220
 - Rulare ciclu 220
 - Luați în considerare la programare: 221
 - Parametrii ciclului 222
- 8.4 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare bordură (Ciclul 29, DIN/ISO: G129, opțiunea 1 de software) 223
 - Rulare ciclu 223
 - Luați în considerare la programare: 224
 - Parametrii ciclului 225
- 8.5 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare contur exterior (Ciclul 39, DIN/ISO: G139, opțiunea 1 de software) 226
 - Rulare ciclu 226
 - Luați în considerare la programare: 227
 - Parametrii ciclului 228
- 8.6 Exemple de programare 229



9 Cicluri preprogramate: buzunar de contur cu formulă de contur 233

- 9.1 Cicluri SL cu formule de contur complexe 234
 - Principii 234
 - Selectarea unui program cu definiții de contur 236
 - Definirea descrierilor de contur 236
 - Introducerea unei formule complexe de contur 237
 - Contururile suprapuse 238
 - Prelucrarea conturului cu Ciclurile SL 240
- 9.2 Cicluri SL cu formule de contur simple 244
 - Noțiuni fundamentale 244
 - Introducerea unei formule simple de contur 246
 - Prelucrarea conturului cu Ciclurile SL 246



10 Cicluri preprogramate: frezarea multitrecere 247

- 10.1 Principii 248
 - Prezentare generală 248
- 10.2 RULARE DATE 3-D (Ciclul 30, DIN/ISO: G60) 249
 - Rulare ciclu 249
 - Luați în considerare la programare: 249
 - Parametrii ciclului 250
- 10.3 FREZARE MULTITRECERE (Ciclul 230, DIN/ISO: G230) 251
 - Rulare ciclu 251
 - Luați în considerare la programare: 251
 - Parametrii ciclului 252
- 10.4 SUPRAFAȚĂ RIGLATĂ (Ciclul 231, DIN/ISO: G231) 253
 - Rulare ciclu 253
 - Luați în considerare la programare: 254
 - Parametrii ciclului 255
- 10.5 FREZARE FRONTALĂ (Ciclul 232, DIN/ISO: G232) 257
 - Rulare ciclu 257
 - Luați în considerare la programare: 259
 - Parametrii ciclului 259
- 10.6 Exemple de programare 262



11 Cicluri: Transformări ale coordonatelor 267

- 11.1 Noțiuni fundamentale 268
 - Prezentare generală 268
 - Efectul transformării coordonatelor 269
- 11.2 DECALARE DE ORIGINE (Ciclul 7, DIN/ISO: G54) 270
 - Efect 270
 - Parametrii ciclului 270
- 11.3 DECALARE DE ORIGINE cu tabele de origine (Ciclul 7, DIN/ISO: G53) 271
 - Efect 271
 - Luați în considerare la programare: 272
 - Parametrii ciclului 273
 - Selectarea unui tabel de origine în programul piesei 273
 - Editarea tabelului de origine în modul de operare Programare și editare. 274
 - Editarea unui tabel cu buzunare într-un mod de operare Rulare program 274
 - Transferul valorilor efective în tabelul de origine 275
 - Configurarea tabelului de origine 276
 - Pentru a părăsi un tabel de origine 276
- 11.4 SETARE ORIGINE (Ciclul 247, DIN/ISO: G247) 277
 - Efect 277
 - Luați în considerare înainte de programare: 277
 - Parametrii ciclului 277
- 11.5 IMAGINE ÎN OGLINDĂ (Ciclul 8, DIN/ISO: G28) 278
 - Efect 278
 - Luați în considerare la programare: 278
 - Parametrii ciclului 279
- 11.6 ROTAȚIE (Ciclul 10, DIN/ISO: G73) 280
 - Efect 280
 - Luați în considerare la programare: 280
 - Parametrii ciclului 281
- 11.7 SCALARE (Ciclul 11, DIN/ISO: G72) 282
 - Efect 282
 - Parametrii ciclului 283
- 11.8 SCALARE SPECIFICĂ AXEI (Ciclul 26) 284
 - Efect 284
 - Luați în considerare la programare: 284
 - Parametrii ciclului 285



11.9 PLAN DE LUCRU (Ciclul 19, DIN/ISO: G80, opțiunea 1 de software)	286
Efect	286
Luați în considerare la programare:	287
Parametrii ciclului	287
Resetare	287
Poziționarea axei de rotație	288
Poziționare afișaj în sistemul înclinat	290
Monitorizare spațiu de lucru	290
Poziționarea într-un sistem de coordonate înclinat	290
Combinarea ciclurilor de transformări de coordonate	291
Măsurare automată a piesei de prelucrat în sistemul înclinat	291
Procedură pentru lucrul cu Ciclul 19 PLAN DE LUCRU	292
11.10 Exemple de programare	294

12 Cicluri: Funcții speciale 297

- 12.1 Noțiuni fundamentale 298
 - Prezentare generală 298
- 12.2 TEMPORIZARE (Ciclul 9, DIN/ISO: G04) 299
 - Funcție 299
 - Parametrii ciclului 299
- 12.3 APELARE PROGRAM (Ciclul 12, DIN/ISO: G39) 300
 - Funcție ciclu 300
 - Luați în considerare la programare: 300
 - Parametrii ciclului 301
- 12.4 OPRIRE ORIENTATĂ A BROȘEI (Ciclul 13, DIN/ISO: G36) 302
 - Funcție ciclu 302
 - Luați în considerare la programare: 302
 - Parametrii ciclului 302
- 12.5 TOLERANȚĂ (Ciclul 32, DIN/ISO: G62) 303
 - Funcție ciclu 303
 - Influențe ale definiției geometriei în sistemul CAM 304
 - Luați în considerare la programare: 305
 - Parametrii ciclului 306



13 Utilizarea ciclurilor palpatorului 307

- 13.1 Informații generale despre ciclurile palpatorului 308
 - Principiu de funcționare 308
 - Cicluri în modurile Manual și Roată de mână el. 309
 - Cicluri ale palpatorului pentru operarea automată 309
- 13.2 Înainte de a începe lucrul cu ciclurile palpatorului 311
 - Deplasarea maximă până la punctul de palpate: MP6130 311
 - Degajarea de siguranță până la punctul de palpate: MP6140 311
 - Orientați palpatorul cu infraroșu în direcția de palpate programată: MP6165 311
 - Luați în considerare o rotație de bază în modul Operare manuală: MP6166 312
 - Măsurători multiple: MP6170 312
 - Limita de încredere pentru măsurătorile multiple: MP6171 312
 - Palpator cu declanșator, viteză de avans pentru palpate: MP6120 313
 - Palpator cu declanșator, deplasare rapidă pentru poziționare: MP6150 313
 - Palpator cu declanșator, deplasare rapidă pentru poziționare: MP6151 313
 - KinematicsOpt: Limită de toleranță în modul Optimizare: MP6600 313
 - KinematicsOpt, deviația permisă a razei bilei de calibrare: MP6601 313
 - Executare cicluri palpator 314



14 Cicluri palpator: Măsurarea automată a abaterii de aliniere a piesei de prelucrat 315

- 14.1 Noțiuni fundamentale 316
 - Prezentare generală 316
 - Caracteristici comune tuturor ciclurilor de palpator pentru măsurarea abaterilor de aliniere ale piesei de prelucrat 317
- 14.2 ROTAȚIE DE BAZĂ (Ciclul 400, DIN/ISO: G400) 318
 - Rulare ciclu 318
 - Luați în considerare la programare: 318
 - Parametrii ciclului 319
- 14.3 ROTAȚIE DE BAZĂ din două găuri (Ciclul 401, DIN/ISO: G401) 321
 - Rulare ciclu 321
 - Luați în considerare la programare: 321
 - Parametrii ciclului 322
- 14.4 ROTAȚIE DE BAZĂ pe două știfturi (Ciclul 402, DIN/ISO: G402) 324
 - Rulare ciclu 324
 - Luați în considerare la programare: 324
 - Parametrii ciclului 325
- 14.5 ROTAȚIE DE BAZĂ compensare prin axa de rotație (Ciclul 403, DIN/ISO: G403) 327
 - Rulare ciclu 327
 - Luați în considerare la programare: 327
 - Parametrii ciclului 328
- 14.6 SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ (Ciclul 404, DIN/ISO: G404) 330
 - Rulare ciclu 330
 - Parametrii ciclului 330
- 14.7 Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat rotind axa C (Ciclul 405, DIN/ISO: G405) 331
 - Rulare ciclu 331
 - Luați în considerare la programare: 332
 - Parametrii ciclului 333



- 15.1 Noțiuni fundamentale 338
 - Prezentare generală 338
 - Caracteristici comune tuturor ciclurilor palpatorului pentru setarea originii 339
- 15.2 PT REF CENTRU CANAL (Ciclul 408, DIN/ISO: G408, funcție FCL 3) 341
 - Rulare ciclu 341
 - Luați în considerare la programare: 342
 - Parametrii ciclului 342
- 15.3 PT REF CENTRU BORDURĂ (Ciclul 409, DIN/ISO: G409, funcție FCL 3) 345
 - Rulare ciclu 345
 - Luați în considerare la programare: 345
 - Parametrii ciclului 346
- 15.4 ORIGINE DIN INTERIORUL DREPTUNGHIIULUI (Ciclul 410, DIN/ISO: G410) 348
 - Rulare ciclu 348
 - Luați în considerare la programare: 349
 - Parametrii ciclului 349
- 15.5 ORIGINE DIN EXTERIORUL DREPTUNGHIIULUI (Ciclul 411, DIN/ISO: G411) 352
 - Rulare ciclu 352
 - Luați în considerare la programare: 353
 - Parametrii ciclului 353
- 15.6 ORIGINE DIN INTERIORUL CERCULUI (Ciclul 412, DIN/ISO: G412) 356
 - Rulare ciclu 356
 - Luați în considerare la programare: 357
 - Parametrii ciclului 357
- 15.7 origine DIN EXTERIORUL CERCULUI (ciclul 413, DIN/ISO: G413) 360
 - Rulare ciclu 360
 - Luați în considerare la programare: 361
 - Parametrii ciclului 361
- 15.8 ORIGINE DIN EXTERIORUL COLȚULUI (Ciclul 414, DIN/ISO: G414) 364
 - Rulare ciclu 364
 - Luați în considerare la programare: 365
 - Parametrii ciclului 366
- 15.9 ORIGINE DIN INTERIORUL COLȚULUI (Ciclul 415, DIN/ISO: G415) 369
 - Rulare ciclu 369
 - Luați în considerare la programare: 370
 - Parametrii ciclului 370
- 15.10 ORIGINE CENTRU CERC (Ciclul 416, DIN/ISO: G416) 373
 - Rulare ciclu 373
 - Luați în considerare la programare: 374
 - Parametrii ciclului 374
- 15.11 ORIGINE ÎN AXA PALPATORULUI (Ciclul 417, DIN/ISO: G417) 377
 - Rulare ciclu 377
 - Luați în considerare la programare: 377
 - Parametrii ciclului 378



15.12 ORIGINE LA CENTRU A 4 GĂURI (Ciclul 418, DIN/ISO: G418) 379

Rulare ciclu 379

Luați în considerare la programare: 380

Parametrii ciclului 380

15.13 ORIGINE ÎNTR-O AXĂ (Ciclul 419, DIN/ISO: G419) 383

Rulare ciclu 383

Luați în considerare la programare: 383

Parametrii ciclului 384



- 16.1 Noțiuni fundamentale 392
 - Prezentare generală 392
 - Înregistrare rezultate măsurători 393
 - Rezultate măsurători în parametri Q 395
 - Clasificarea rezultatelor 395
 - Monitorizare toleranță 396
 - Monitorizarea sculei 396
 - Sistem de referință pentru rezultatele măsurătorilor 397
- 16.2 PLAN REF. (Ciclul 0, DIN/ISO: G55) 398
 - Rulare ciclu 398
 - Luați în considerare la programare: 398
 - Parametrii ciclului 398
- 16.3 PLAN DE REFERINȚĂ POLAR (Ciclul 1, DIN/ISO) 399
 - Rulare ciclu 399
 - Luați în considerare la programare: 399
 - Parametrii ciclului 399
- 16.4 MĂSURARE UNGHI (Ciclul 420, DIN/ISO: G420) 400
 - Rulare ciclu 400
 - Luați în considerare la programare: 400
 - Parametrii ciclului 401
- 16.5 MĂSURARE GAURĂ (Ciclul 421, DIN/ISO: G421) 403
 - Rulare ciclu 403
 - Luați în considerare la programare: 403
 - Parametrii ciclului 404
- 16.6 MĂSURARE CERC EXTERIOR (Ciclul 422, DIN/ISO: G422) 407
 - Rulare ciclu 407
 - Luați în considerare la programare: 407
 - Parametrii ciclului 408
- 16.7 MĂS. INTERIORUL DREPTUNGHIIULUI (Ciclul 423, DIN/ISO: G423) 411
 - Rulare ciclu 411
 - Luați în considerare la programare: 412
 - Parametrii ciclului 412
- 16.8 MĂS. EXTERIORUL DREPTUNGHIIULUI (Ciclul 424, ISO: G424) 415
 - Rulare ciclu 415
 - Luați în considerare la programare: 416
 - Parametrii ciclului 416
- 16.9 MĂSURARE LĂȚIME INTERIOARĂ (Ciclul 425, DIN/ISO: G425) 419
 - Rulare ciclu 419
 - Luați în considerare la programare: 419
 - Parametrii ciclului 420

- 16.10 MĂSURARE LĂȚIME BORDURĂ (Ciclul 426, DIN/ISO: G426) 422
 - Rulare ciclu 422
 - Luați în considerare la programare: 422
 - Parametrii ciclului 423
- 16.11 MĂSURARE COORDONATĂ (Ciclul 427, DIN/ISO: G427) 425
 - Rulare ciclu 425
 - Luați în considerare la programare: 425
 - Parametrii ciclului 426
- 16.12 MĂS. CERC DE GĂURI (Ciclul 430, DIN/ISO: G430) 428
 - Rulare ciclu 428
 - Luați în considerare la programare: 429
 - Parametrii ciclului 429
- 16.13 MĂSURARE PLAN (Ciclul 431, DIN/ISO: G431) 432
 - Rulare ciclu 432
 - Luați în considerare la programare: 433
 - Parametrii ciclului 434
- 16.14 Exemple de programare 436



17 Cicluri palpator: funcții speciale 441

- 17.1 Principii 442
 - Prezentare generală 442
- 17.2 CALIBRARE TS (Ciclul 2) 443
 - Rulare ciclu 443
 - Luați în considerare la programare: 443
 - Parametrii ciclului 443
- 17.3 CALIBRARE LUNGIME TS (Ciclul 9) 444
 - Rulare ciclu 444
 - Parametrii ciclului 444
- 17.4 MĂSURARE (Ciclul 3) 445
 - Rulare ciclu 445
 - Luați în considerare la programare: 445
 - Parametrii ciclului 446
- 17.5 MĂSURARE ÎN 3-D (Ciclul 4, funcție FCL 3) 447
 - Rulare ciclu 447
 - Luați în considerare la programare: 447
 - Parametrii ciclului 448
- 17.6 MĂSURARE DEPLASARE AXĂ (ciclu palpator 440, DIN/ISO: G440) 449
 - Rulare ciclu 449
 - Luați în considerare la programare: 450
 - Parametrii ciclului 451
- 17.7 PALPARE RAPIDĂ (Ciclul 441, DIN/ISO: G441, funcție FCL 2) 452
 - Rulare ciclu 452
 - Luați în considerare la programare: 452
 - Parametrii ciclului 453



18 Cicluri palpator: măsurarea automată a cinematiei 455

18.1 Măsurare cinematică cu palpatoarele TS (opțiune KinematicsOpt) 456

Principii 456

Prezentare generală 456

18.2 Premise 457

18.3 SALVARE CINEMATICALĂ (Ciclul 450, DIN/ISO: G450; opțiune) 458

Rulare ciclu 458

Luați în considerare la programare: 458

Parametrii ciclului 459

Funcție jurnal 459

18.4 MĂSURARE CINEMATICALĂ (Ciclul 451, DIN/ISO: G451; opțiune) 460

Rulare ciclu 460

Direcție de poziționare 462

Mașini cu axe cu cuplare Hirth 463

Alegere număr de puncte de măsurare 464

Alegerea poziției bilei de calibrare pe masa mașinii 464

Note despre precizie 465

Notă la diferite metode de calibrare 466

Joc lateral 467

Luați în considerare la programare: 468

Parametrii ciclului 469

Funcție jurnal 472

18.5 COMPENSARE PRESETARE (Ciclul 452, DIN/ISO: G452, opțiune) 474

Rulare ciclu 474

Luați în considerare la programare: 476

Parametrii ciclului 477

Reglarea capetelor schimbătorului de scule 479

Compensarea mișcării de derivă 481

Funcție jurnal 483



19 Cicluri palpator: măsurarea automată a sculei 485

- 19.1 Noțiuni fundamentale 486
 - Prezentare generală 486
 - Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483 487
 - Setarea parametrilor mașinii 487
 - Intrări în tabelul de scule TOOL.T 489
 - Afișare rezultate măsurători 490
- 19.2 Calibrarea TT (Ciclul 30 sau 480, DIN/ISO: G480) 491
 - Rulare ciclu 491
 - Luați în considerare la programare: 491
 - Parametrii ciclului 491
- 19.3 Calibrarea TT 449 fără fir (Ciclul 484, DIN/ISO: G484) 492
 - Principii 492
 - Rulare ciclu 492
 - Luați în considerare la programare: 492
 - Parametrii ciclului 492
- 19.4 Măsurare lungime sculă (Ciclul 31 sau 481, DIN/ISO: G481) 493
 - Rulare ciclu 493
 - Luați în considerare la programare: 494
 - Parametrii ciclului 494
- 19.5 Măsurare rază sculă (Ciclul 32 sau 482, ISO: G482) 495
 - Rulare ciclu 495
 - Luați în considerare la programare: 495
 - Parametrii ciclului 496
- 19.6 Măsurare lungime și rază sculă (Ciclul 33 sau 483, ISO: G483) 497
 - Rulare ciclu 497
 - Luați în considerare la programare: 497
 - Parametrii ciclului 498
- 1.1 Prezentare generală 499
 - Cicluri de prelucrare 499
 - Cicluri de palpare 501





1

**Principii / Prezentări
generale**



1.1 Introducere

Ciclurile de prelucrare care apar frecvent și necesită mai mulți pași de lucru sunt stocate în memoria TNC ca cicluri standard. Transformările de coordonate și câteva funcții speciale sunt de asemenea disponibile sub formă de cicluri.

Majoritatea ciclurilor folosesc parametri Q ca și parametri de transfer. Parametrii cu funcții specifice, care sunt folosiți în mai multe cicluri, au același număr de fiecare dată. De exemplu, parametrului **Q200** îi este atribuită prescrierea de degajare, lui **Q202** adâncimea de pătrundere etc.



Pericol de coliziune!

Ciclurile execută uneori operații extinse. Din motive de siguranță, ar trebui să rulați un test grafic al programului înainte de a prelucra.



Dacă utilizați asignări indirecte de parametri în cicluri cu numere mai mari de 200 (de ex. **Q210 = Q1**), nicio modificare a parametrului asignat (de ex. **Q1**) nu va fi aplicată după definirea ciclului. În astfel de cazuri, definiți parametrul ciclului (de ex. **Q210**) direct.

Dacă definiți un parametru viteză de avans pentru cicluri preprogramate mai mari de 200, în loc de a introduce o valoare numerică puteți utiliza tastele soft pentru a asigna viteza de avans definită în blocul **TOOL CALL** (tasta soft **F AUTO**). Puteți să utilizați, de asemenea, alternativele pentru viteza de avans **FMAX** (avans transversal rapid), **FZ** (avans per dinte) și **FU** (avans per rotație), în funcție de ciclul respectiv și de funcția parametrului viteză de avans.

Rețineți că după definirea unui ciclu, o modificare a vitezei de avans **FAUTO** nu este aplicată, pentru că TNC asignează intern viteza de avans din blocul **TOOL CALL** când procesează definiția ciclului.

Dacă doriți să ștergeți un bloc care face parte din ciclu, TNC vă va întreba dacă doriți să ștergeți tot ciclul.

1.2 Grupuri de cicluri disponibile

Prezentare generală a ciclurilor preprogramate

**CYCL
DEF**

► Rândul de taste soft afișează grupurile de cicluri disponibile.

Grup de cicluri	Tastă soft	Pagină
Cicluri pentru ciocănire, alezare orificii, perforare și zencuire	GAURIRE/ FILET	Pagina 70
Cicluri pentru filetare, tăiere filet și frezare filet	GAURIRE/ FILET	Pagina 104
Cicluri pentru frezare buzunare, știfturi și canale	BUZUNARE/ ȘTIFTURI/ CANALE	Pagina 138
Cicluri pentru producerea modelelor de puncte, cum ar fi modele cu găuri pe linie sau pe cerc	MODEL	Pagina 170
Ciclurile SL (Listă subcontur), care permit prelucrarea paralelă cu conturul a conturilor relativ complexe, constând din mai multe subcontururi suprapuse, interpolare de suprafață cilindrică	SL I I	Pagina 182
Cicluri pentru frezare multitrecere pentru suprafețele plate sau strâmbe	FREZARE MULTITREC	Pagina 248
Cicluri de transformare a coordonatelor care permit schimbarea decalării de origine, rotația, imaginea în oglindă, lărgirea și reducerea pentru mai multe contururi	TRANSFER COORDON.	Pagina 268
Ciclurile speciale, cum ar fi temporizarea, apelarea unui program, oprirea orientată a broșei și toleranța	CICLURI SPECIALE	Pagina 298



► Dacă este cazul, comutați pe ciclurile preprogramate specifice mașinii. Aceste cicluri preprogramate pot fi integrate de producătorul mașinii unelte.

Prezentare generală a ciclurilor palpatorului



► Rândul de taste soft afișează grupurile de cicluri disponibile.

Grup de cicluri	Tastă soft	Pagină
Cicluri pentru măsurarea și compensarea automată a abaterilor de aliniere ale piesei de prelucrat		Pagina 316
Cicluri pentru presetarea automată a piesei de prelucrat		Pagina 338
Cicluri pentru inspecția automată a piesei de prelucrat		Pagina 392
Cicluri de calibrare, cicluri speciale		Pagina 442
Cicluri pentru măsurarea automată a cinematiei		Pagina 456
Cicluri pentru măsurarea automată a sculei (activate de producătorul mașinii unelte)		Pagina 486



► Dacă este cazul, comutați pe ciclurile palpatorului specifice mașinii. Aceste cicluri ale palpatorului pot fi integrate de producătorul mașinii unelte.





2

**Utilizarea ciclurilor
preprogramate**



2.1 Lucrul cu ciclurile preprogramate

Ciclurile specifice mașinii

Suplimentar la ciclurile HEIDENHAIN, mulți producători de mașini unelte oferă propriile cicluri în TNC. Aceste cicluri sunt disponibile într-un interval separat de numerotare a ciclurilor:

- Ciclurile 300 la 399
Cicluri specifice mașinii care trebuie definite prin tasta CYCLE DEF
- Ciclurile 500 la 599
Cicluri ale palpatorului specifice mașinii care trebuie definite prin tasta TOUCH PROBE



Consultați manualul mașinii dvs. pentru o descriere a funcției specifice.

Uneori, ciclurile specifice mașinii utilizează și parametri de transfer, pe care HEIDENHAIN i-a utilizat deja în ciclurile standard. TNC execută ciclurile active DEF imediat ce acestea sunt definite (Consultați ❶ "Apelarea ciclurilor," la pagina 46). Execută cicluri active CALL doar după ce acestea au fost apelate (Consultați ❶ "Apelarea ciclurilor," la pagina 46). Când ciclurile active DEF și ciclurile active CALL sunt utilizate simultan, este important să preveniți suprascrierea parametrilor de transfer deja în folosință. Procedați după cum urmează:

- Programați întotdeauna ciclurile active DEF înainte de ciclurile active CALL.
- Dacă doriți să programați un ciclu activ DEF între definiția și apelul unui ciclu activ CALL, efectuați operația numai dacă nu există parametri de transfer specifici utilizați în comun.

Definirea unui ciclu utilizând tastele soft

CYCL
DEF

- ▶ Rândul de taste soft afișează grupurile de cicluri disponibile.

GAURIRE/
FILET


- ▶ Apăsați tasta soft aferentă grupului dorit de cicluri, de exemplu GĂURIRE pentru ciclurile de găurire.

282

- ▶ Selectați ciclul dorit, de exemplu FREZARE FILET. TNC inițiază dialogul de programare și solicită toate valorile de intrare necesare. În același timp, este afișat un grafic al parametrilor de intrare în fereastra din dreapta ecranului. Parametrul solicitat în fereastra de dialog este evidențiat

- ▶ Introduceți toți parametrii solicitați de TNC și confirmați fiecare intrare cu tasta ENT.

- ▶ TNC încheie dialogul când toate datele necesare au fost introduse.

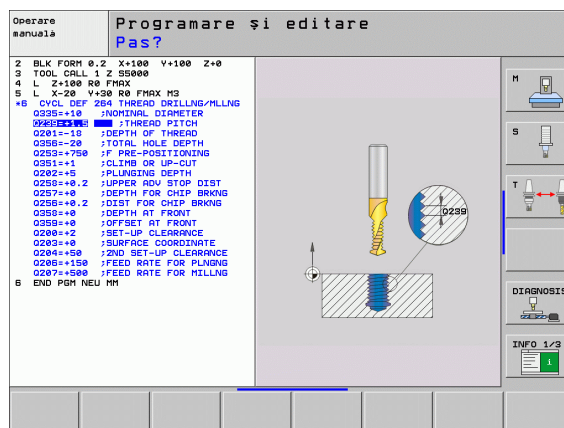

Definirea unui ciclu utilizând funcția GOTO

CYCL
DEF

- ▶ Rândul de taste soft afișează grupurile de cicluri disponibile.

GOTO

- ▶ TNC afișează o prezentare generală a ciclurilor într-o fereastră contextuală.

- ▶ Alegeți ciclul dorit cu tastele săgeată sau

- ▶ Alegeți ciclul dorit cu tasta CTRL și tastele săgeată (pentru parcurgere pagină cu pagină) sau

- ▶ Introduceți numărul ciclului și confirmați cu tasta ENT. TNC va iniția dialogul pentru ciclu, după cum este descris mai sus.

Exemplu de blocuri NC

7 CYCL DEF 200 GĂURIRE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=3 ;ADÂNCIME

Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE

Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE

Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VÂRF

Q203=+0 ;COORDONATĂ SUPRAFAȚĂ

Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q211=0.25 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME



Apelarea ciclurilor



Premise

Următoarele date trebuie să fie întotdeauna programate înainte de apelarea unui ciclu:

- **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** pentru afișare grafică (necesar numai la graficele test)
- Apelare sculă
- Direcția de rotație a broșei (funcții M, M3/M4)
- Definire ciclu (CYCL DEF)

Pentru anumite cicluri trebuie luate în considerare premise suplimentare. Acestea sunt detaliate în descrierile fiecărui ciclu.

Următoarele cicluri intră în aplicare automat după ce au fost definite în programul piesei. Aceste cicluri nu pot și nu trebuie să fie apelate:

- Ciclul 220 pentru modele de puncte pe cercuri și Ciclul 221 pentru modele de puncte pe linii
- ciclul SL 14 GEOMETRIE CONTUR
- ciclul SL 20 DATE CONTUR
- Ciclul 32 TOLERANȚĂ
- Cicluri de transformare a coordonatelor
- Ciclul 9 TEMPORIZARE
- Toate ciclurile de palpator

Puteți apela toate celelalte cicluri cu funcțiile descrise după cum urmează.



Apelarea unui ciclu cu CYCL CALL

Funcția **CYCL CALL** apelează o dată ciclul preprogramat care a fost definit cel mai recent. Punctul de pornire al ciclului este poziția care a fost programată înainte de blocul **CYCL CALL**.



- ▶ Pentru a programa apelarea ciclului, apăsați tasta **CYCL CALL**.
- ▶ Apăsați tasta soft **CYCL CALL M** înainte de a introduce un apel de ciclu.
- ▶ Dacă este necesar, introduceți funcția auxiliară M (de exemplu **M3** pentru a porni broșa) sau încheiați dialogul cu tasta **END**

Apelarea unui ciclu cu CYCL CALL PAT

Funcția **CYCL CALL PAT** apelează cel mai recent definit ciclu preprogramat în toate pozițiile definite într-o definiție de model **PATTERN DEF** (consultați "Definire model **PATTERN DEF**," la pagina 55) sau într-un tabel de puncte (consultați "Tabele de puncte," la pagina 63).



Apelarea unui ciclu cu CYCL CALL POS

Funcția **CYCL CALL POS** apelează o dată ciclul preprogramat care a fost definit cel mai recent. Punctul de pornire al ciclului este poziția pe care a-ți definit-o în blocul **CYCL CALL POS**.

TNC se deplasează utilizând logica de așezare în poziția definită în blocul **CYCL CALL POS**.

- Dacă poziția curentă în axa sculei este deasupra suprafeței superioare a piesei de prelucrat (Q203), TNC deplasează scula la poziția programată mai întâi în planul de prelucrare, iar apoi pe axa sculei.
- Dacă poziția curentă a sculei în axa sculei este sub suprafața superioară a piesei de prelucrat (Q203), TNC deplasează scula la poziția programată mai întâi pe axa sculei, la distanța de degajare, apoi în planul de prelucrare, la poziția programată.



Trebuie să fie programate întotdeauna trei axe de coordonate în blocul **CYCL CALL POS**. Cu coordonata din axa sculei puteți modifica cu ușurință poziția de pornire. Aceasta servește ca o decalare suplimentară a originii.

Viteza de avans cel mai recent definită în blocul **CYCL CALL POS** se aplică numai la avansul transversal către poziția de pornire programată în acest bloc.

Ca o regulă, TNC se deplasează fără compensare de rază (R0) la poziția definită în blocul **CYCL CALL POS**.

Dacă utilizați **CYCL CALL POS** pentru a apela un ciclu în care o poziție de pornire este definită (de exemplu Ciclul 212), atunci poziția definită în cicluri servește ca o decalare suplimentară la poziția definită în blocul **CYCL CALL POS**. De aceea trebuie să definiți întotdeauna poziția de pornire setată în ciclu la 0.

Apelarea unui ciclu cu M99/89

Funcția **M99**, activă numai în blocul în care este programată, apelează o dată ciclul preprogramat definit cel mai recent. Puteți programa **M99** la sfârșitul unui bloc de poziționare. TNC se deplasează la această poziție și apoi, apelează ciclul preprogramat definit cel mai recent.

Dacă doriți ca TNC să execute ciclul automat, după fiecare bloc de poziționare, programați prima apelare a ciclului cu **M89** (în funcție de MP 7440).

Pentru a anula efectul **M89**, programați:

- **M99** în blocul de poziționare în care vă deplasați la ultimul punct de pornire sau
- Definiți cu **CYCL DEF** un nou ciclu preprogramat

Lucrul cu axe secundare U/V/W

TNC execută deplasări de avans pe axa care a fost definită în blocul TOOL CALL ca axă a broșei. TNC execută deplasări în planul de lucru numai pe axele principale X, Y sau Z. Excepții:

- Programați axe secundare pentru lungimile laterale în Ciclurile 3 FREZARE CANAL și 4 FREZARE BUZUNAR.
- Programați axe secundare în primul bloc al subprogramului geometriei conturului dintr-un ciclu SL.
- În Ciclurile 5 (BUZUNAR CIRCULAR), 251 (BUZUNAR RECTANGULAR), 252 (BUZUNAR CIRCULAR), 253 (CANAL) și 254 (CANAL CIRCULAR), TNC prelucrează ciclul pe axele pe care le-ați programat în ultimul bloc de poziționare înainte de apelarea ciclului. Când axa sculei Z este activă, următoarele combinații sunt permise:
 - X/Y
 - X/V
 - U/Y
 - U/V




2.2 Valori prestabilite de program pentru cicluri

Prezentare generală

Toate ciclurile de la 20 la 25, precum și toate cele cu numere mai mari de 200, folosesc de fiecare dată parametri de ciclu identici, precum prescrierea de degajare **Q200**, care trebuie introdusă la fiecare definire de ciclu. Funcția **GLOBAL DEF** vă dă posibilitatea să definiți acești parametri de ciclu, o singură dată, la începutul programului, astfel încât vor fi disponibili la nivel global pentru toate ciclurile preprogramate folosite în program. Apoi, în ciclul preprogramat respectiv, faceți referire la valoarea definită la începutul programului.

Sunt disponibile următoarele funcții GLOBAL DEF:

Model prelucrare	Tastă soft	Pagină
GLOBAL DEF COMMON Definirea parametrilor general valabili ai ciclului	100 GLOBAL DEF GENERAL	Pagina 52
GLOBAL DEF GĂURIRE Definirea parametrilor specifici ciclului de găurire	105 GLOBAL DEF GAURIRE	Pagina 52
GLOBAL DEF FREZARE BUZUNAR Definirea parametrilor specifici ciclului de frezare a buzunarelor	110 GLOBAL DEF FREZ. BUZ.	Pagina 53
GLOBAL DEF FREZARE CONTUR Definirea parametrilor specifici ciclului frezării de contur	111 GLOBAL DEF FR. CENTRU	Pagina 53
GLOBAL DEF POZIȚIONARE Definirea comportamentului de poziționare pentru CYCL CALL PAT	125 GLOBAL DEF POZIȚION.	Pagina 53
GLOBAL DEF PALPARE Definirea parametrilor specifici ciclului palpatorului	120 GLOBAL DEF PALPARE	Pagina 54

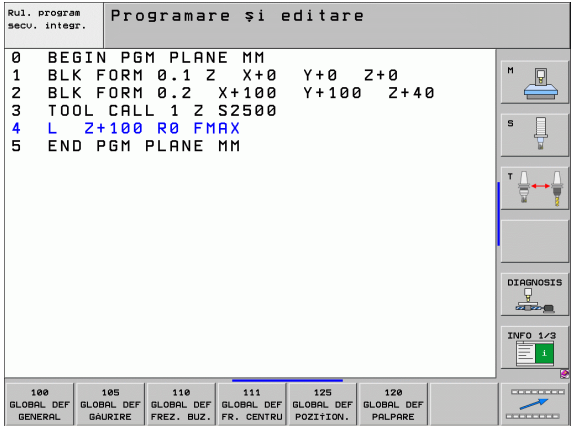

Introducerea definițiilor GLOBAL DEF



- ▶ Selectați modul de operare Programare și editare.



- ▶ Apăsați tasta Funcții Speciale.



- ▶ Selectați funcțiile programului pentru valorile prestabilite de program.




- ▶ Selectați funcțiile **GLOBAL DEF**.



- ▶ Selectați funcția GLOBAL DEF dorită, de ex. **GLOBAL DEF COMMON**

- ▶ Introduceți definițiile necesare și confirmați fiecare introducere cu tasta ENT.

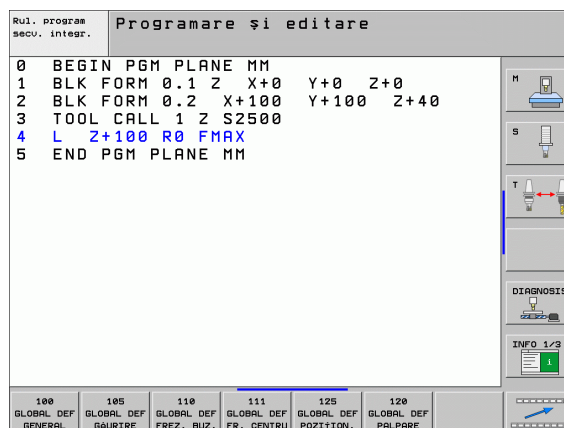

Folosirea informațiilor din GLOBAL DEF

Dacă la începutul programului ați introdus funcțiile GLOBAL DEF corespunzătoare, veți putea face referire la aceste valori global valabile, când definiți orice ciclu preprogramat.

Procedați ca atare:



- ▶ Selectați modul de operare Programare și editare.



- ▶ Selectați ciclurile preprogramate.



- ▶ Selectați grupul de cicluri dorit, de exemplu ciclurile de găurire.




- ▶ Selectați ciclul dorit, de exemplu **GĂURIRE..**

- ▶ TNC afișează tasta soft SETARE VALORI STANDARD, dacă există un parametru global pentru acesta.



- ▶ Apăsați tasta soft SETARE VALORI STANDARD. TNC introduce cuvântul **PREDEF** (predefinit) în definiția ciclului. Ați creat o referință la parametrul **GLOBAL DEF** corespunzător, pe care l-ați definit la începutul programului.

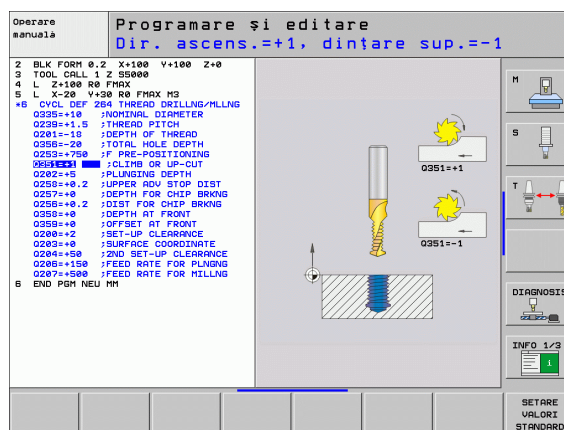

Pericol de coliziune!

Luați în considerare faptul ca schimbările la setările programului pot afecta întreg programul de prelucrare și în consecință, pot schimba procedeul de prelucrare în mod semnificativ.

Dacă introduceți o valoare fixă într-un ciclu preprogramat, atunci această valoare nu poate fi modificată de către funcțiile **GLOBAL DEF**.



Date globale, valabile oriunde

- ▶ **Prescriere de degajare:** Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat pentru apropierea automată de poziția de start a ciclului pe axa sculei.
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare:** Poziția la care TNC așează scula la sfârșitul pasului de prelucrare. La următoarea poziție de prelucrare se ajunge la această înălțime în planul de prelucrare.
- ▶ **Poziționare F:** Viteza de avans la care TNC traversează scula într-un ciclu.
- ▶ **Retractare F:** Viteza de avans la care TNC retrage scula.



Parametrii sunt valabili pentru toate ciclurile preprogramate cu numere mai mari de 2xx.

Date globale pentru operațiuni de găurire

- ▶ **Viteză de retragere pentru fărâmițare așchii:** Valoarea cu care TNC retrage scula în timpul fărâmițării așchiilor.
- ▶ **Temporizare la adâncime:** Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii.
- ▶ **Temporizare la vârf:** Timpul în secunde cât scula rămâne în prescriere de degajare.



Parametrii sunt valabili pentru ciclurile de găurire, filetare și frezare filet de la 200 până la 209, 240 și de la 262 până la 267.

Date globale pentru operații de frezare cu cicluri buzunar 25x

- ▶ **Factor de suprapunere:** Raza sculei înmulțită cu factorul de suprapunere, este egal cu pasul lateral.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului:** Selectați tipul de frezare.
- ▶ **Tipul de pătrundere:** Pătrundere elicoidală în material, cu mișcare oscilantă sau verticală.



Parametrii sunt valabili pentru ciclurile de frezare de la 251 până la 257.

Date globale pentru operațiuni de frezare cu cicluri de contur.

- ▶ **Prescriere de degajare:** Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat pentru apropierea automată de poziția de start a ciclului pe axa sculei.
- ▶ **Înălțime de degajare:** Înălțimea absolută la care scula nu poate intra în coliziune cu piesa de prelucrat (pentru poziționare intermediară și retragere la sfârșitul ciclului).
- ▶ **Factor de suprapunere:** Raza sculei înmulțită cu factorul de suprapunere, este egal cu pasul lateral.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului:** Selectați tipul de frezare.



Parametrii sunt valabili pentru ciclurile SL 20, 22, 23, 24 și 25.

Date globale pentru comportamentul de poziționare

- ▶ **Comportamentul de poziționare:** Retragera pe axa sculei la sfârșitul pasului de prelucrare: Reveniți la a 2-a prescriere de degajare sau la poziția de la începutul unității de lucru.



Parametrii sunt valabili pentru fiecare ciclu preprogramat apelat cu funcția CYCL CALL PAT.



Date globale pentru funcțiile de palpate

- ▶ **Prescriere de degajare:** Distanța dintre tijă și suprafața piesei de prelucrat pentru apropierea automată de poziția de palpate.
- ▶ **Înălțime de degajare:** Coordonatele pe axa palpatorului la care TNC traversează palpatorul între punctele de măsurare, dacă este activată opțiunea **Deplasare la înălțimea de degajare**.
- ▶ **Deplasare la înălțimea de degajare:** Alegeți dacă TNC va deplasa palpatorul la prescrierea de degajare sau la înălțimea de degajare, între punctele de măsurare.



Valabil pentru toate Ciclurile palpatorului 4xx.

2.3 Definire model PATTERN DEF

Aplicație

Folosiți funcția **PATTERN DEF** pentru a defini ușor modelele de prelucrare uzuale, pe care le puteți apela cu funcția **CYCL CALL PAT**. Ca în cazul definirii ciclurilor, sunt disponibile grafice de asistență care ilustrează parametrul de intrare respectiv și pentru definirea modelelor.



PATTERN DEF trebuie utilizat numai în combinație cu axa sculei Z.

Sunt disponibile următoarele modele de prelucrare:

Model prelucrare	Tastă soft	Pagină
PUNCT Definirea a până la oricare 9 poziții de prelucrare		Pagina 57
RÂND Definirea unui singur cadru, drept sau rotit		Pagina 58
MODEL Definirea unui singur model, drept, rotit sau deformat		Pagina 59
CADRU Definirea unui singur cadru, drept, rotit sau deformat		Pagina 60
CERC Definirea unui cerc complet		Pagina 61
CERC DE DIVIZARE Definirea unui cerc de divizare		Pagina 62



Introducerea definițiilor PATTERN DEF

SPEC
FCTPRELUCRARE
CONTUR +
PUNCTPATTERN
DEF

- ▶ Selectați modul de operare Programare și editare.
- ▶ Apăsați tasta Funcții Speciale.
- ▶ Selectați funcțiile pentru prelucrarea de contur și puncte.
- ▶ Deschideți un bloc **PATTERN DEF**.
- ▶ Alegeți modelul de prelucrare dorit, de ex. un singur rând.
- ▶ Introduceți definițiile necesare și confirmați fiecare introducere cu tasta ENT.

Folosirea PATTERN DEF

Puteți apela o definiție de model cu funcția **CYCL CALL PAT**, chiar după definire (consultați “Apelarea unui ciclu cu CYCL CALL PAT,” la pagina 47). TNC va efectua cel mai recent ciclu de prelucrare definit în modelul de prelucrare.



Un model de prelucrare rămâne activ până când definiți unul nou sau selectați un tabel de puncte cu funcția **SEL PATTERN**.

Puteți utiliza funcția de pornire a programului central pentru a selecta orice punct din care doriți să porniți sau să continuați prelucrarea (consultați Manualul utilizatorului, secțiunile Rulare test și Rulare program).



Definirea pozițiilor individuale de prelucrare



Puteți introduce până la 9 poziții de prelucrare. Confirmați intrarea cu tasta ENT.

Dacă ați definit o suprafață a piesei de prelucrat în Z diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat Q203 definită în ciclul de prelucrare.



- **Coordonată X poziție prelucrare** (valoare absolută): Introduceți coordonata X.
- **Coordonată Y poziție prelucrare** (valoare absolută): Introduceți coordonata Y.
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat** (valoare absolută): Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.


Példa: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

POS1 (X+25 Y+33,5 Z+0)

POS2 (X+50 Y+75 Z+0)

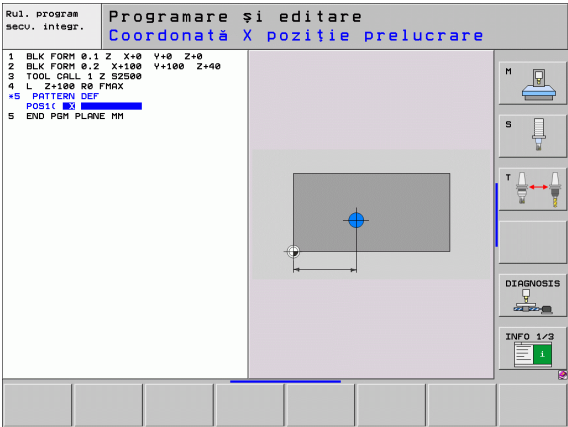

Definirea unui singur rând



Dacă ați definit o **suprafață a piesei de prelucrat în Z** diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat **Q203** definită în ciclul de prelucrare.




- ▶ **Punct de pornire pe X (valoare absolută):**
Coordonatele punctului de pornire a rândului pe axa X.
- ▶ **Punct de pornire pe Y (valoare absolută):**
Coordonatele punctului de pornire a rândului pe axa Y.
- ▶ **Spațiul între pozițiile de prelucrare (valoare incrementală):** Distanța dintre pozițiile de prelucrare. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Număr de poziții:** Numărul total de poziții de prelucrare.
- ▶ **Poziția de rotire a întregului model (valoare absolută):**
Unghiul de rotire în jurul punctului de pornire introdus. Axa de referință: Axa principală a planului activ de prelucrare (de ex. X pentru axa sculei Z). Puteți introduce o valoare pozitiv sau negativă.
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat (valoare absolută):** Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.

Példa: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

ROW1 (X+25 Y+33,5 D+8 NUM5 ROT+0 Z+0)

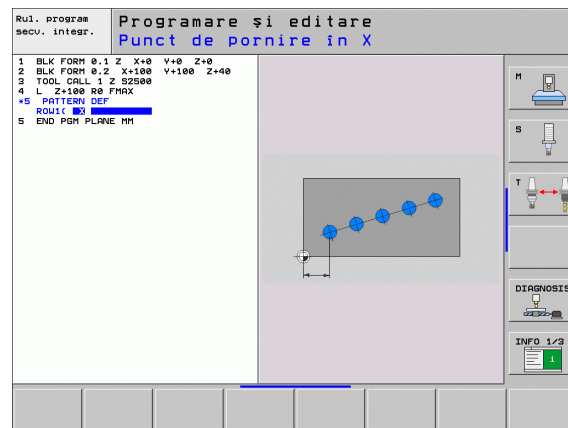

Definirea unui singur model



Dacă ați definit o suprafață a piesei de prelucrat în Z diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat Q203 definită în ciclul de prelucrare.

Parametrii **Poz. rotativă ax. ref.** și **Poz. rotativă ax. secundară** sunt adăugați la o poziție rotită executată anterior a întregului model.




- ▶ **Punct de pornire pe X** (valoare absolută):
Coordonatele punctului de pornire a modelului pe axa X.
- ▶ **Punct de pornire pe Y** (valoare absolută):
Coordonatele punctului de pornire a modelului pe axa Y.
- ▶ **Spațiul între pozițiile de prelucrare X (valoare incrementală)**: Distanța dintre pozițiile de prelucrare pe direcția X. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Spațiul între pozițiile de prelucrare Y (valoare incrementală)**: Distanța dintre pozițiile de prelucrare pe direcția Y. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Număr de coloane**: Numărul total de coloane din model
- ▶ **Număr de linii**: Numărul total de linii din model
- ▶ **Poziția de rotire întregului model (valoare absolută)**:
Unghiul de rotire după care este rotit întregul model în jurul punctului de pornire introdus. Axa de referință: Axa principală a planului activ de prelucrare (de ex. X pentru axa sculei Z). Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Poz. rotativă ax. ref.**: Unghiul de rotire după care este modificată doar axa principală a planului de prelucrare, raportat la punctul de pornire introdus. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Poz. rotativă ax. secundară**: Unghiul de rotire după care este modificată doar axa secundară a planului de prelucrare, raportat la punctul de pornire introdus. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat** (valoare absolută): Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.

Pêlda: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

PAT1 (X+25 Y+33,5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

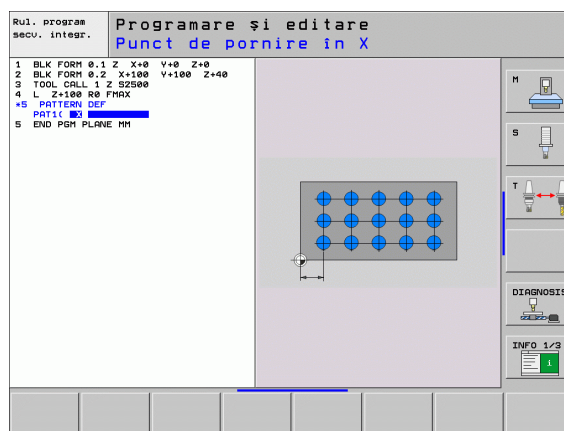

Definire cadre individuale



Dacă ați definit o **suprafață a piesei de prelucrat în Z** diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat **Q203** definită în ciclul de prelucrare.

Parametrii **Poz. rotativă ax. ref.** și **Poz. rotativă ax. secundară** sunt adăugați la o **poziție rotită** executată anterior a întregului model.




- ▶ **Punct de pornire pe X (valoare absolută):** Coordonatele punctului de pornire a cadrului pe axa X.
- ▶ **Punct de pornire pe Y (valoare absolută):** Coordonatele punctului de pornire a cadrului pe axa Y.
- ▶ **Spațiul între pozițiile de prelucrare X (valoare incrementală):** Distanța dintre pozițiile de prelucrare pe direcția X. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Spațiul între pozițiile de prelucrare Y (valoare incrementală):** Distanța dintre pozițiile de prelucrare pe direcția Y. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Număr de coloane:** Numărul total de coloane din model
- ▶ **Număr de linii:** Numărul total de linii din model
- ▶ **Poziția de rotire a întregului model (valoare absolută):** Unghiul de rotire după care este rotit întregul model în jurul punctului de pornire introdus. Axa de referință: Axa principală a planului activ de prelucrare (de ex. X pentru axa sculei Z). Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Poz. rotativă ax. ref.:** Unghiul de rotire după care este modificată doar axa principală a planului de prelucrare, în jurul punctului de pornire introdus. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Poz. rotativă ax. secundară:** Unghiul de rotire după care este modificată doar axa secundară a planului de prelucrare, în jurul punctului de pornire introdus. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat (valoare absolută):** Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.

Példa: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

FRAME1 (X+25 Y+33,5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

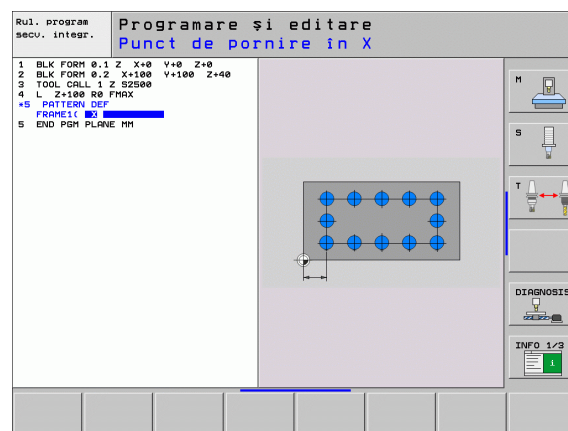

Definirea unui cerc complet



Dacă ați definit o suprafață a piesei de prelucrat în Z diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat Q203 definită în ciclul de prelucrare.




- ▶ **Centrul cercului găurii de șurub X** (valoare absolută):
Coordonata centrului cercului pe axa X.
- ▶ **Centrul cercului găurii Y** (valoare absolută):
Coordonata centrului cercului pe axa Y.
- ▶ **Diametru cerc de găuri de șurub**: Diametrul cercului găurii de șurub.
- ▶ **Unghiul de pornire**: Unghiul polar al primei poziții de prelucrare. Axa de referință: Axa principală a planului activ de prelucrare (de ex. X pentru axa sculei Z). Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Număr de poziții**: Numărul total de poziții de prelucrare pe cerc.
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat** (valoare absolută): Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.

Pélida: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

CIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 NUM8 Z+0)

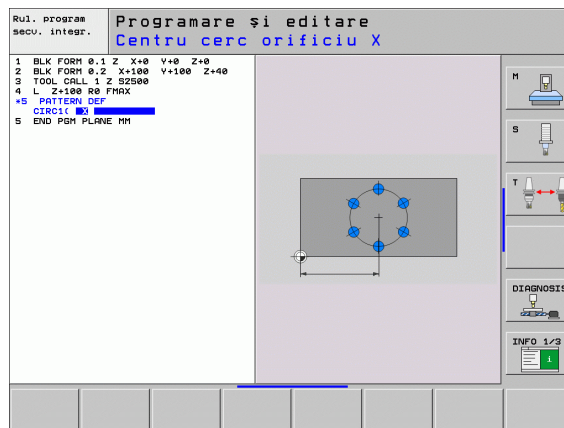

Definire arc de cerc



Dacă ați definit o **suprafață a piesei de prelucrat în Z** diferită de 0, atunci această valoare este activă pe lângă suprafața piesei de prelucrat **Q203** definită în ciclul de prelucrare.




- ▶ **Centrul cercului de găuri de șurub X** (valoare absolută): Coordonata centrului cercului pe axa X.
- ▶ **Centrul cercului găuri de șurub Y** (valoare absolută): Coordonata centrului cercului pe axa Y.
- ▶ **Diametru cerc gaură de șurub**: Diametrul cercului găurii de șurub.
- ▶ **Unghiul de pornire**: Unghiul polar al primei poziții de prelucrare. Axa de referință: Axa principală a planului activ de prelucrare (de ex. X pentru axa sculei Z). Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă.
- ▶ **Unghi de avans/unghi final**: Unghi polar incremental între 2 poziții de prelucrare. Puteți introduce o valoare pozitivă sau negativă. În mod alternativ, puteți introduce unghiul final (comutare cu tasta soft)
- ▶ **Număr de poziții**: Numărul total de poziții de prelucrare pe cerc.
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat** (valoare absolută): Introduceți coordonata Z la care va începe prelucrarea.

Példa: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

PITCHCIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 STEP 30 NUM8 Z+0)

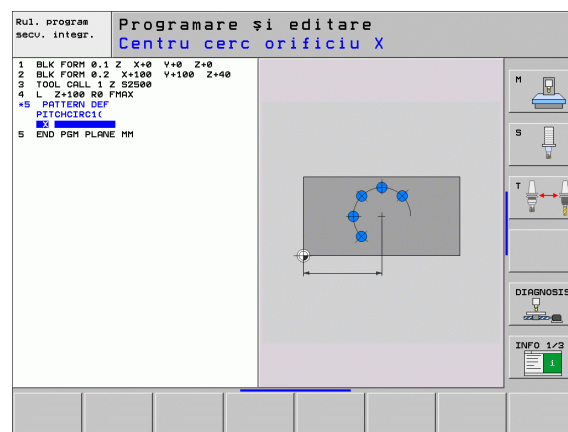

2.4 Tabele de puncte

Aplicație

Trebuie să creați un tabel de puncte oricând doriți să rulați un ciclu sau mai multe cicluri secvențial, pe un model de puncte neregulat.

Dacă utilizați ciclurile de găurire, coordonatele planului de lucru din tabelul de puncte reprezintă centrele găurilor. Dacă utilizați ciclurile de frezare, coordonatele planului de lucru din tabelul de puncte reprezintă coordonatele punctului de pornire al respectivului ciclu (de ex. coordonatele punctului central al unui buzunar circular). Coordonatele de pe axa broșei corespund cu coordonatele suprafeței piesei de prelucrat.

Crearea unui tabel de puncte

Selecțați modul de operare **Programare și editare**.



Apăsați tasta PGM MGT pentru a selecta gestionarul de fișiere.

NUME FIȘIER?



Introduceți numele și tipul tabelului de puncte și confirmați cu tasta ENT.



Pentru a selecta unitatea de măsură, apăsați tasta soft MM sau INCH. TNC trece la fereastra cu blocurile de program și afișează un tabel de puncte gol.



Cu tasta soft INSERARE LINIE, introduceți linii noi și coordonatele poziției de prelucrare dorite.

Repetăți procedura până au fost introduse toate coordonatele dorite.



Cu tastele soft X OPRIT/PORȚIT, Y OPRIT/PORȚIT, Z OPRIT/PORȚIT (al doilea rând de taste soft), puteți specifica coordonatele pe care doriți să le introduceți în tabelul de puncte.



Ascunderea punctelor individuale din procesul de prelucrare

În coloana **FADE** a tabelului de puncte puteți specifica dacă punctul definit va fi ascuns în timpul procesului de prelucrare.



În tabel, selectați punctul care va fi ascuns.



Selectați coloana FADE.



Activați ascunderea sau



Dezactivați ascunderea.

Selectarea unui tabel de puncte în program

În modul de operare Programare și editare, selectați programul pentru care doriți să activați tabelul de puncte:



Apăsați tasta PGM CALL pentru a apela funcția de selectare a tabelului de puncte.



Apăsați tasta soft PGM CALL.

Introduceți numele tabelului de puncte și confirmați cu tasta END.
Dacă tabelul de puncte nu este stocat în același director cu programul NC, trebuie să introduceți calea completă.

Exemplu de bloc NC

```
7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"
```



Apelarea unui ciclu în conexiune cu tabele de puncte



Cu **CYCL CALL PAT**, TNC rulează tabelul de puncte definit cel mai recent (chiar dacă ați definit tabelul de puncte într-un program care a fost grupat cu **PGM CALL**).

Dacă doriți ca TNC să apeleze ciclul preprogramat cel mai recent definit la punctele definite într-un tabel de puncte, programați apelarea ciclului cu **CYCL CALL PAT**:



- ▶ Pentru a programa apelarea ciclului, apăsați tasta **CYCL CALL**.
- ▶ Apăsați tasta soft **CYCL CALL PAT** pentru a apela un tabel de puncte.
- ▶ Introduceți viteza de avans la care să se deplaseze TNC de la punct la punct (dacă nu introduceți nimic, TNC se va deplasa la viteza de avans cel mai recent definită; **FMAX** nu este valid).
- ▶ Dacă este necesar, introduceți o funcție auxiliară **M**, apoi confirmați cu tasta **END**.

TNC retrage scula la degajarea de siguranță între punctele de pornire. În funcție de care este mai mare, TNC utilizează fie coordonata axei broșei din apelarea ciclului fie valoarea din parametrul de ciclu **Q204** ca degajare de siguranță.

Dacă doriți să deplasați cu o viteză de avans redusă, când prepoziționați pe axa broșei, utilizați funcția auxiliară **M103**.

Efectul tabelelor de puncte cu cicluri **SL** și **Ciclul 12**

TNC interpretează punctele ca o decalare suplimentară a originii.



Efectul tabelelor de puncte cu Ciclurile de la 200 până la 208 și de la 262 până la 267

TNC interpretează punctele din planul de lucru ca și coordonate ale centrelor găurilor. Dacă doriți să utilizați coordonata definită în tabelul de puncte pentru axa broșei ca și coordonată a punctului de pornire, trebuie să definiți coordonata suprafeței piesei de prelucrat (Q203) cu 0.


Efectul tabelelor de puncte cu Ciclurile de la 210 până la 215

TNC interpretează punctele ca o decalare suplimentară a originii. Dacă doriți să utilizați punctele definite în tabelul de puncte ca și coordonatele punctelor de pornire, trebuie să definiți punctele de pornire și coordonata suprafeței de pornire (Q203) în respectivul ciclu de frezare cu 0.

Efectul tabelelor de puncte cu Ciclurile de la 251 până la 254

TNC interpretează punctele din planul de lucru ca și coordonate ale punctului de pornire al ciclului. Dacă doriți să utilizați coordonata definită în tabelul de puncte pentru axa broșei ca și coordonată a punctului de pornire, trebuie să definiți coordonata suprafeței piesei de prelucrat (Q203) cu 0.



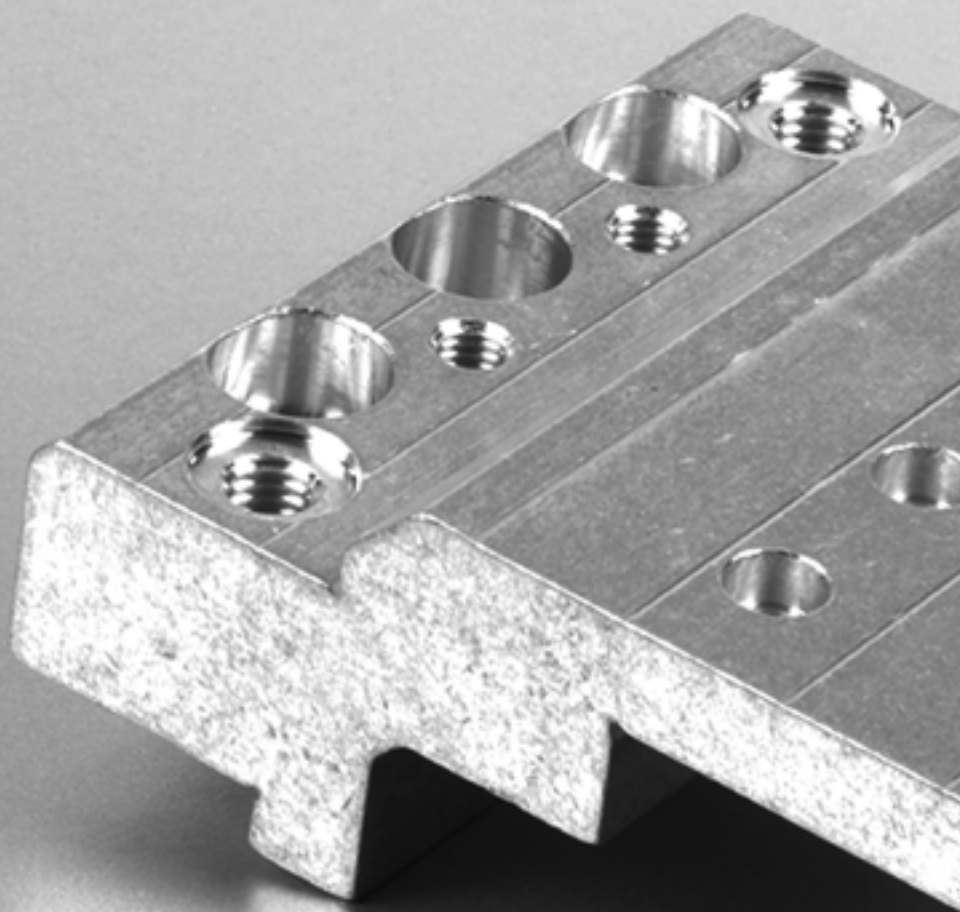

3

**Cicluri preprogramate:
găurire**



3.1 Principii

Prezentare generală

TNC oferă 9 cicluri pentru toate tipurile de operații de găurire:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
240 CENTRARE Cu prepoziționare automată, a doua prescriere de degajare setată, intrare opțională pentru centrarea diametrului sau centrarea adâncimii		Pagina 71
200 GĂURIRE Cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 73
201 ALEZARE ORIFICII Cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 75
202 PERFORARE Cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 77
203 GĂURIRE UNIVERSALĂ Cu prepoziționare automată, a 2 a prescriere de degajare, fărâmițare așchii și decrementare		Pagina 81
204 LAMARE PE SPATE Cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 85
205 CIOCĂNIRE UNIVERSALĂ Cu prepoziționare automată, a 2 a prescriere de degajare, fărâmițare așchii și distanță de oprire avansată		Pagina 89
208 FREZARE ORIFICII Cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 93
241 GĂURIRE ADÂNCĂ CU O SINGURĂ CANELURĂ Cu prepoziționare automată la punctul de pornire adâncit, definirea vitezei axului și agentului de răcire		Pagina 96

3.2 CENTRAREA (Ciclul 240, DIN/ISO: G240)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei cu parcurgere rapidă **FMAX**, la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat.
- 2 Scula este centrată la viteza de avans programată **F** la diametrul de centrare introdus sau adâncimea de centrare.
- 3 Dacă este definită, scula rămâne la adâncimea de centrare.
- 4 În final, scula se deplasează la prescrierea de degajare sau — dacă este programată — la a 2-a prescriere de degajare cu avans transversal rapid **FMAX**.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul ciclului **Q344** (diametru) sau **Q201** (adâncime) determină direcția de lucru. Dacă programați diametrul sau adâncimea = 0, ciclul nu va fi executat.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.



Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **sunt introduse un diametru sau o adâncime pozitive**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Introduceți o valoare pozitivă. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Selectați Adâncimea/Diametrul (0/1) Q343**: Selectați dacă centrarea se bazează pe diametrul introdus sau pe adâncime. Dacă centrarea se bazează pe diametrul introdus, unghiul la vârf al sculei trebuie să fie definit în coloana **T-ANGLE** din tabelul sculei **TOOL.T**.
0: Centrarea bazată pe adâncimea introdusă
1: Centrarea bazată pe diametrul introdus
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară de centrare (vârful conului de centrare). Aplicat numai dacă este definit Q343=0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru (semn algebric) Q344**: Centrare diametru. Aplicat numai dacă este definit Q343=1. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul centrării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- ▶ **Temporizarea la adâncime Q211**: Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

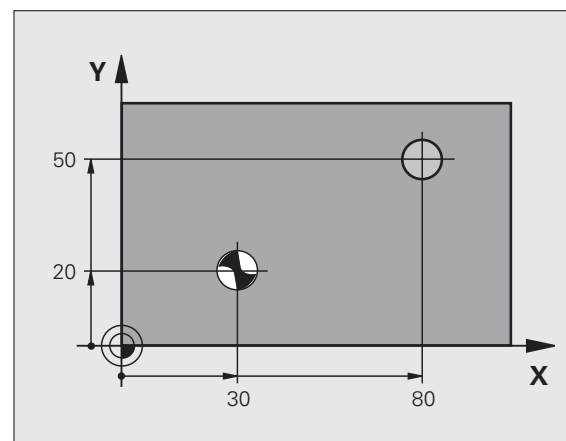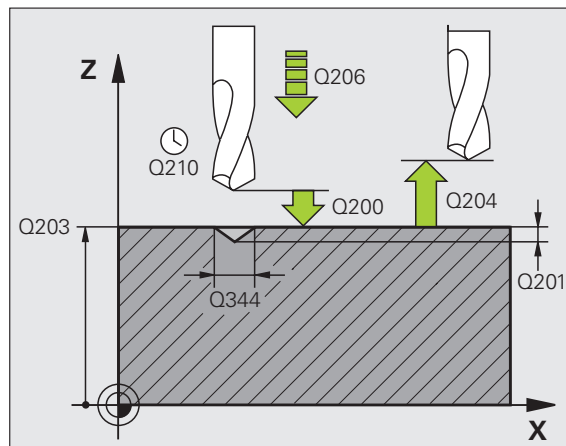

Példa: Blocuri NC

10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 240 CENTRARE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q343=1 ;SELECTAȚI ADÂNCIME/DIAM.

Q201=+0 ;ADÂNCIME

Q344=-9 ;DIAMETRU

Q206=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDERE

Q211=0.1 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME

Q203=+20 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE
DEGAJARE

12 POZ APEL CICL X+30 Y+20 Z+0 FMAX M3

13 POZ APEL CICL X+80 Y+50 Z+0 FMAX

3.3 GĂURIREA (Ciclul 200)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei cu avans transversal rapid **FMAX**, la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat.
- 2 Scula găurește până la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans programată **F**.
- 3 TNC retrage scula cu **FMAX** la prescrierea de degajare, așteaptă acolo (dacă a fost introdusă o temporizare) și apoi deplasează scula cu **FMAX** la prescrierea de degajare de deasupra primei adâncimi de pătrundere.
- 4 Scula se deplasează apoi cu alt avans la viteza de avans programată **F**.
- 5 TNC repetă acest proces (2 la 4) până s-a atins adâncimea programată.
- 6 Scula este retrasă din partea inferioară a găurii la prescrierea de degajare sau — dacă este programat — la a 2-a prescriere de degajare, cu **FMAX**.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.





Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când este introdusă o **adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Introduceți o valoare pozitivă. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii (vârful conului burghiului). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206:** Viteza avansului transversal al sculei în timpul găuririi în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO, FU**.
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999. Adâncimea nu trebuie să fie un multiplu al adâncimii de pătrundere. TNC va deplasa scula la adâncime dintr-o mișcare dacă:
 - adâncimea de pătrundere este egală cu adâncimea
 - adâncimea de pătrundere este mai mare decât adâncimea
- ▶ **Temporizarea la vârf Q210:** Timpul în secunde cât scula rămâne la prescrierea de degajare după ce a fost retrasă din gaură pentru eliminarea așchiilor. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Temporizarea la adâncime Q211:** Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**

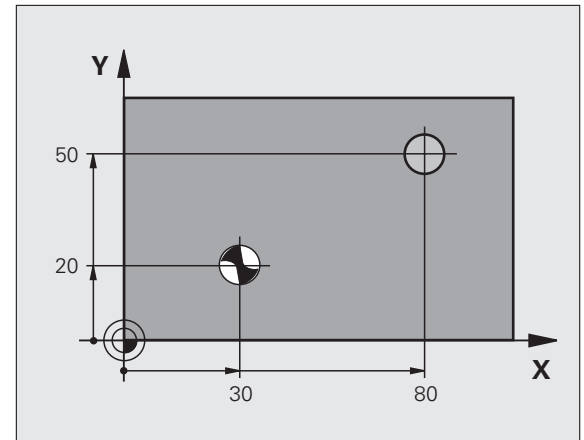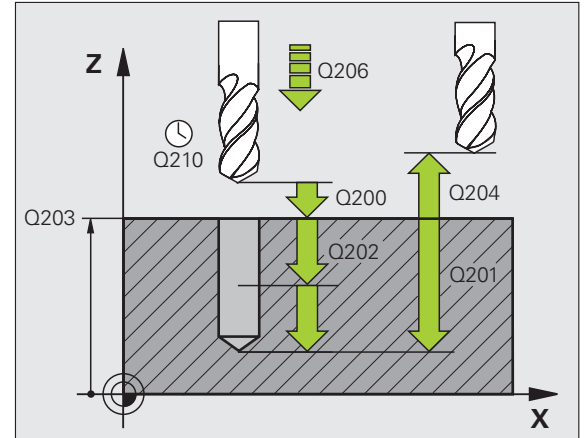

Példa: Blocuri NC

11 CYCL DEF 200 GĂURIRE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-15 ;ADÂNCIME

**Q206=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDERE**

Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE

Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VÂRF

Q203=+20 ;COORDONATĂ DE SUPRAFATĂ

Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q211=0.1 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 APEL CICL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.4 ALEZARE ORIFICII (Ciclul 201, DIN/ISO: G201)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.
- 2 Scula alezează până la adâncimea introdusă cu viteza de avans programată F.
- 3 Dacă este programată temporizarea, pe durata introdusă, scula rămâne în partea inferioară a găurii.
- 4 Scula se retrage apoi la prescrierea de degajare cu viteza de avans F și de acolo – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare cu FMAX.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază R0.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.



Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul alezării orificiului în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Temporizarea la adâncime Q211**: Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru retragere Q208**: Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, când se retrage din gaură. Dacă introduceți $Q208 = 0$, scula se retrage cu viteza de avans la alezare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

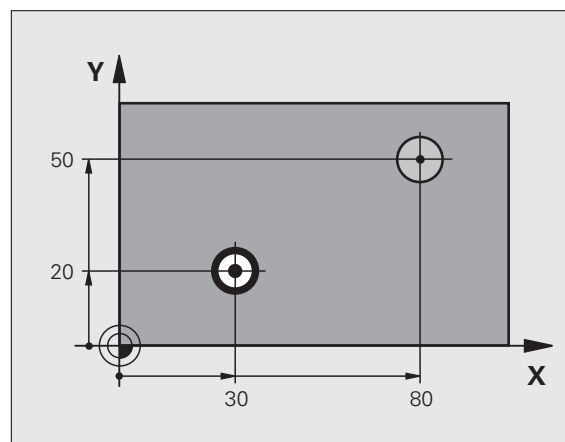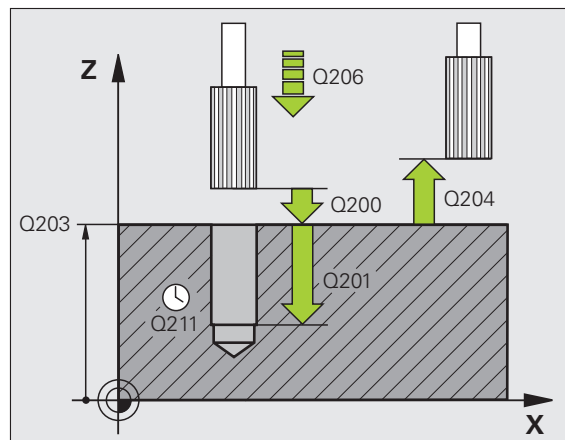

Példa: Blocuri NC

11 CYCL DEF 201 ALEZARE ORIFICII

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-15 ;ADÂNCIME

Q206=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDERE

Q211=0.5 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME

Q208=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
RETRAGERE

Q203=+20 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE
DEGAJARE

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 APEL CICL

14 L X+80 Y+50 FMAX M9

15 L Z+100 FMAX M2

3.5 PERFORAREA (Ciclul 202, DIN/ISO: G202)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei cu avans transversal rapid **FMAX**, la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat.
- 2 Scula găurește până la adâncimea programată cu viteza de avans pentru pătrundere.
- 3 Dacă este programată, scula rămâne în partea inferioară a găurii pentru temporizarea introdusă cu rotația activă a broșei pentru tăiere liberă.
- 4 TNC orientează apoi broșa în poziția definită în parametrul Q336.
- 5 Dacă este selectată retragerea, scula se retrage în direcția programată cu 0,2 mm (valoare fixă).
- 6 TNC deplasează scula cu viteza de avans pentru retragere la prescrierea de degajare și apoi cu **FMAX**, dacă este introdus la a 2-a prescriere de degajare . Dacă Q214=0, vârful sculei rămâne pe peretele găurii.



Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul mașinii unealtă pentru utilizarea acestui ciclu.

Acest ciclu este aplicat numai la mașinile cu broșă servocomandată.



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

După ce ciclul este încheiat, TNC restaurează condițiile agentului de răcire și ale broșei care au fost active înainte de apelarea ciclului.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Selectați o direcție de decuplare care deplasează scula departe de muchia găurii.


Verificați poziția vârfului sculei când programați orientarea broșei la unghiul pe care îl introduceți în Q336 (de exemplu, în modul de operare Poziționare cu introducere manuală de date). Setati în așa fel unghiul, încât vârful sculei să fie paralel cu o axă de coordonate.

În timpul retragerii, TNC ia în calcul automat o rotație activă a sistemului de coordonate.


Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul perforării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO, FU**.
- **Temporizarea la adâncime Q211**: Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru retragere Q208**: Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, când se retrage din gaură. Dacă introduceți Q208 = 0, scula se retrage cu viteza de avans pentru pătrundere. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX, FAUTO, PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,999, alternativ **PREDEF**

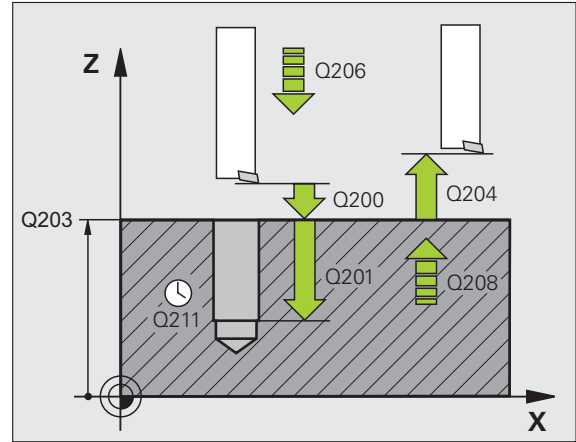

- **Dirrecția de decuplare (0/1/2/3/4) Q214:** Determină direcția în care TNC retrage scula la partea inferioară a găurii (după orientarea broșei).
- 0 Nu retrageți scula
 - 1 Retrageți scula în direcția negativă a axei de referință
 - 2 Retrageți scula în direcția negativă a axei secundare
 - 3 Retrageți scula în direcția pozitivă a axei de referință
 - 4 Retrageți scula în direcția pozitivă a axei secundare
- **Unghiul pentru orientarea broșei Q336 (absolut):** Unghiul la care TNC poziționează scula înainte de a o retrage. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000

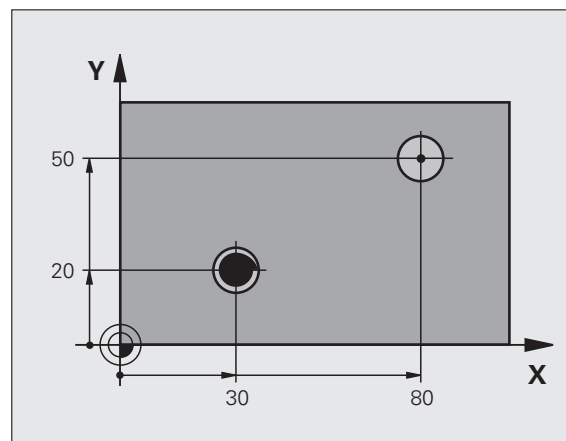

Példa:

10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 202 PERFORARE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-15 ;ADÂNCIME

Q206=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDERE

Q211=0.5 ;TEMPORIZARE LA
ADÂNCIME

Q208=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
RETRAGERE

Q203=+20 ;COORDONATĂ DE
SUPRAFAȚĂ

Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE
DEGAJARE

Q214=1 ;DIRECȚIE DECUPLARE

Q336=0 ;UNGHI BROȘĂ

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 APEL CICL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.6 GĂURIRE UNIVERSALĂ (Ciclul 203, DIN/ISO: G203)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid **FMAX**.
- 2 Scula găurește până la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans programată **F**.
- 3 Dacă ați programat fărâmițarea așchiilor, scula se retrage cu valoarea de retragere introdusă. Dacă operați fără fărâmițarea așchiilor, scula se retrage cu viteza de avans pentru retragere la prescrierea de degajare, rămâne acolo – dacă este programat – cât timp specifică temporizarea și avansează din nou cu **FMAX** până la prescrierea de degajare de deasupra primei ADÂNCIMI DE PĂTRUNDERE.
- 4 Scula înaintează apoi cu alt avans, la viteza de avans programată. Dacă este programat, adâncimea de pătrundere este redusă după fiecare avans cu decrementul.
- 5 TNC repetă acest proces (2 la 4) până s-a atins adâncimea totală programată a găurii.
- 6 Scula rămâne în partea inferioară a găurii – dacă este programat – cât timp specifică temporizarea pentru a se elibera, apoi se retrage la prescrierea de degajare cu viteza de avans pentru retragere. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu **FMAX**.



Luați în considerare la programare:

Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

**Pericol de coliziune!**

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.


Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii (vârful conului burghiului). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul găuririi în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999. Adâncimea nu trebuie să fie un multiplu al adâncimii de pătrundere. TNC va deplasa scula la adâncime dintr-o mișcare dacă:
 - adâncimea de pătrundere este egală cu adâncimea
 - adâncimea de pătrundere este mai mare decât adâncimea și nu este definită fărămișcarea așchiilor
- **Temporizarea la vârf Q210**: Timpul în secunde cât scula rămâne la prescrierea de degajare după ce a fost retrasă din gaură pentru eliminarea așchiilor. Interval de intrare de la 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Decrement Q212** (valoare incrementală): Valoarea cu care TNC reduce adâncimea de pătrundere Q202 după fiecare avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

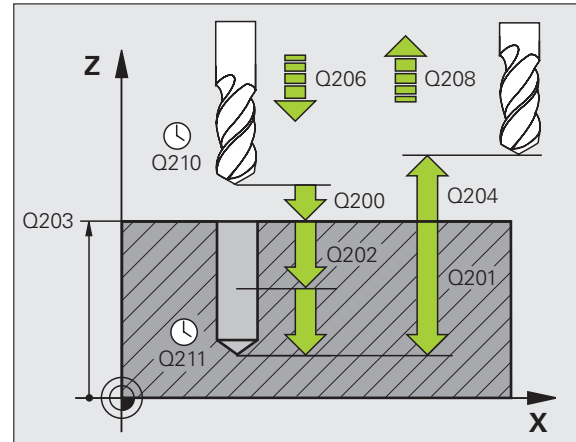

- ▶ Numărul de operații de fărâmițare înainte de retragere Q213: Numărul de operații de fărâmițare a așchiilor după care TNC retrage scula din gaură pentru eliminarea așchiilor. Pentru fărâmițarea așchiilor, TNC retrage scula de fiecare dată cu valoarea din Q256. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- ▶ Adâncimea minimă de pătrundere Q205 (valoare incrementală): Dacă ați introdus un decrement, TNC limitează adâncimea de pătrundere la valoarea introdusă în Q205. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ Temporizarea la adâncime Q211: Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- ▶ Viteză de avans pentru retragere Q208: Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, când se retrage din gaură. Dacă introduceți Q208 = 0, TNC retrage scula la viteza de avans specificată de Q206. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX, FAUTO, PREDEF**
- ▶ Viteza de retragere pentru fărâmițare așchii Q256 (valoare incrementală): Valoarea cu care TNC retrage scula în timpul fărâmițării așchiilor. Interval de intrare: 0,1000 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Példa: Blocuri NC

11 CYCL DEF 203 GĂURIRE UNIVERSALĂ	
Q200=2 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q201=-20 ;	ADÂNCIME
Q206=150 ;	VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q202=5 ;	ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q210=0 ;	TEMPORIZARE LA VÂRF
Q203=+20 ;	COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;	A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q212=0.2 ;	DECREMENT
Q213=3 ;	FĂRÂMĂRI
Q205=3 ;	ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE MIN.
Q211=0,25 ;	TEMPORIZARE LA ADÂNCIME
Q208=500 ;	VITEZĂ DE AVANS PENTRU RETRAGERE
Q256=0.2 ;	DISTANȚĂ PENTRU FĂRÂMIȚARE AȘCHII




3.7 LAMARE PE SPATE (ciclul 204, DIN/ISO: G204)

Rulare ciclu

Acest ciclu permite perforarea găurilor din partea inferioară a piesei de prelucrat.

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei cu avans transversal rapid **FMAX**, la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat.
- 2 TNC orientează apoi broșa în poziția 0° cu o oprire orientată a broșei și decalează scula cu distanța de la centru.
- 3 Scula este apoi introdusă în gaura deja perforată cu viteza de avans pentru prepoziționare, până ce dintele a atins prescrierea de degajare din partea inferioară a piesei de prelucrat.
- 4 TNC centrează apoi din nou scula peste alezaj, pornește broșa și agentul de răcire și se deplasează cu viteza de avans pentru perforare, până la adâncimea de perforare.
- 5 Dacă este introdusă temporizarea, scula va aștepta în partea superioară a alezajului și apoi va fi retrasă din gaură din nou. Este efectuată încă o oprire orientată a broșei, iar scula este decalată din nou cu distanța de la centru.
- 6 TNC deplasează scula cu viteza de avans pentru prepoziționare la prescrierea de degajare și apoi, dacă este introdus, la a 2-a prescriere de degajare, cu **FMAX**.

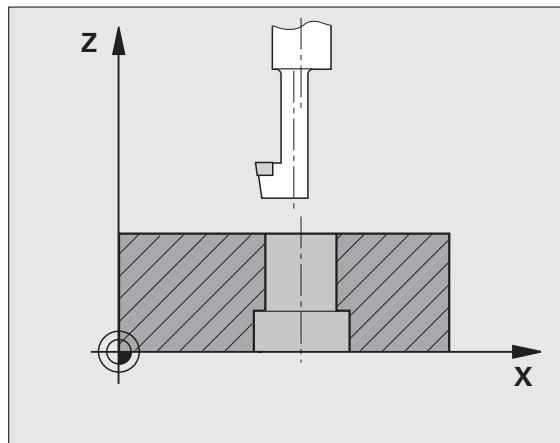

Luăți în considerare la programare:

Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul mașinii unealtă pentru utilizarea acestui ciclu.

Acest ciclu este aplicat numai la mașinile cu broșă servocomandată.

Barele speciale de alezat în sens contrar avansului sunt necesare pentru acest ciclu.



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu adâncime determină direcția de lucru. Notă: Cu un semn pozitiv se perforază în direcția axei pozitive a broșei.

Lungimea sculei introdusă este lungimea totală până la partea inferioară a barei de alezat și nu doar până la dinte.

Când calculează punctul de pornire pentru perforare, TNC ia în considerare lungimea dintelui barei de alezat și grosimea materialului.



**Pericol de coliziune!**

Verificați poziția vârfului sculei când programați orientarea broșei la unghiul pe care-l introduceți în **Q336** (de exemplu, în modul de operare Poziționare cu introducere manuală de date). Setati în așa fel unghiul, încât vârful sculei să fie paralel cu o axă de coordonate. Selectați o direcție de decuplare care deplasează scula departe de muchia găurii.

Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime zencuire Q249** (valoarea incrementală): Distanța dintre partea inferioară a piesei de prelucrat și partea superioară a găurii. Un semn pozitiv înseamnă că gaura va fi perforată în direcția pozitivă a axei broșei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Grosimea materialului Q250** (valoare incrementală): Grosimea piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99999,9999
- **Distanța de la centru Q251** (valoare incrementală): Distanța de la centru pentru bara de alezat; valoare din foaia de date a sculei. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99999,9999
- **Înălțimea muchiei sculei Q252** (valoare incrementală): Distanța dintre partea inferioară a barei de alezat și dinte principal de tăiere; valoare din foaia de date a sculei. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99999,9999
- **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- **Viteză de avans pentru lamare pe spate Q254**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul lamării pe spate, în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Temporizare Q255**: Temporizarea în secunde în partea superioară a alezajului. Interval de intrare: de la 0 la 3600,000

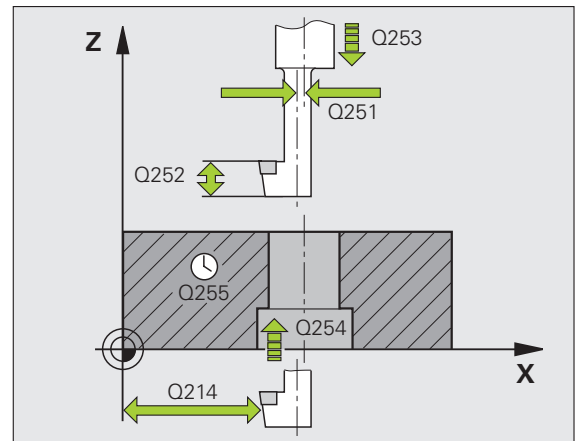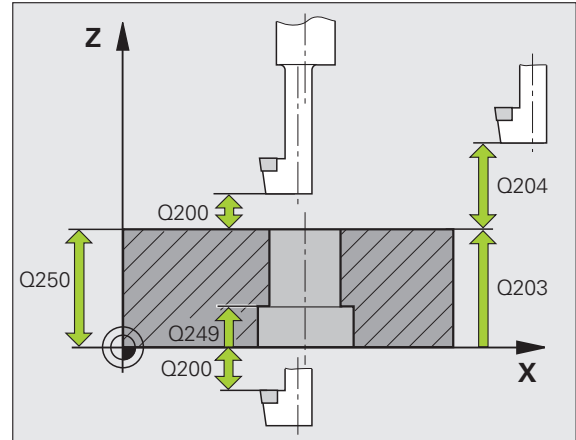

- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Direcție de decuplare (0/1/2/3/4) Q214:** Determină direcția în care TNC retrage scula la partea inferioară a găurii (după rotația broșei). Nu este permisă introducerea valorii 0.
 - 1 Retrageți scula în direcția negativă a axei de referință
 - 2 Retrageți scula în direcția negativă a axei secundare
 - 3 Retrageți scula în direcția pozitivă a axei de referință
 - 4 Retrageți scula în direcția pozitivă a axei secundare
- **Unghi pentru orientarea broșei Q336** (valoare absolută): Unghiul la care TNC poziționează scula înainte de a o introduce sau retrage din alezaj. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000

Példa: Blocuri NC

11 CYCL DEF 204 LAMARE PE SPATE
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q249=+5 ;ADÂNCIME ZENCUIRE
Q250=20 ;GROSIME MATERIAL
Q251=3.5 ;DISTANȚĂ DE LA CENTRU
Q252=15 ;ÎNĂLȚIME MUCHIE SCULĂ
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q254=200 ;F ZENCUIRE
Q255=0 ;TEMPORIZARE
Q203=+20 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q214=1 ;DIRECȚIE DECUPLARE
Q336=0 ;UNGHI BROȘĂ



3.8 CIOCĂNIRE UNIVERSALĂ (Ciclul 205, DIN/ISO: G205)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid **FMAX**.
- 2 Dacă introduceți un punct de pornire adâncit, TNC se deplasează cu viteza de avans pentru poziționare definită până la prescrierea de degajare de deasupra punctului de pornire adâncit.
- 3 Scula găurește până la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans programată **F**.
- 4 Dacă ați programat fărâmițarea așchiilor, scula se retrage cu valoarea de retragere introdusă. Dacă operați fără fărâmițare a așchiilor, scula este deplasată cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, iar apoi, cu **FMAX**, la poziția de pornire introdusă, deasupra primei adâncimi de pătrundere.
- 5 Scula avansează apoi cu alt avans, cu viteza de avans programată. Dacă este programat, adâncimea de pătrundere este redusă după fiecare avans cu decrementul.
- 6 TNC repetă acest proces (2 la 4) până s-a atins adâncimea totală programată a găurii.
- 7 Scula rămâne în partea inferioară a găurii – dacă este programat – cât timp specifică temporizarea pentru a se elibera, apoi se retrage la prescrierea de degajare cu viteza de avans pentru retragere. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu **FMAX**.



Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

Dacă introduceți distanțele de oprire în avans **Q258** diferite de **Q259**, TNC va modifica distanțele de oprire în avans între prima și ultima adâncime de pătrundere la aceeași viteză.

Dacă utilizați **Q379** pentru a introduce un punct de pornire adâncit, TNC modifică foarte ușor punctul de pornire al deplasării de avans. Deplasările de retragere nu sunt modificate de TNC, sunt calculate așadar conform coordonatei suprafeței piesei de prelucrat.



Pericol de coliziune!


Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când este introdusă o **adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Parametrii ciclului



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii (vârful conului burghiului). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza avansului transversal al sculei în timpul găuririi în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999. Adâncimea nu trebuie să fie un multiplu al adâncimii de pătrundere. TNC va deplasa scula la adâncime dintr-o mișcare dacă:
 - adâncimea de pătrundere este egală cu adâncimea
 - adâncimea de pătrundere este mai mare decât adâncimea
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Decrement Q212** (valoare incrementală): Valoarea cu care TNC reduce adâncimea de pătrundere Q202. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Adâncimea minimă de pătrundere Q205** (valoare incrementală): Dacă ați introdus un decrement, TNC limitează adâncimea de pătrundere la valoarea introdusă în Q205. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Distanța superioară de oprire avansată Q258** (valoare incrementală): Prescrierea de degajare pentru poziționarea cu avans transversal rapid, când TNC deplasează scula din nou la adâncimea de pătrundere curentă, după retragerea din gaură; valoarea pentru prima adâncime de pătrundere. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Distanța inferioară de oprire avansată Q259** (valoare incrementală): Prescrierea de degajare pentru poziționarea cu avans transversal rapid, când TNC deplasează scula din nou la adâncimea de pătrundere curentă, după retragerea din gaură; valoarea pentru ultima adâncime de pătrundere. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

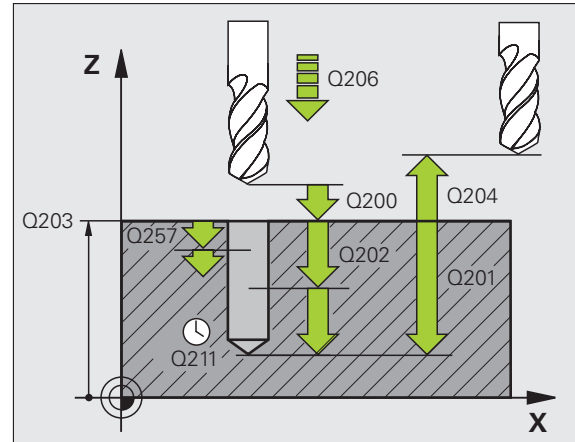

- ▶ **Adâncimea de avans pentru fărâmițare așchii Q257** (valoare incrementală): Adâncimea la care TNC efectuează fărâmițarea așchiilor. Așchiile nu sunt fărâmițate dacă este introdusă valoarea 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de retragere pentru fărâmițare așchii Q256** (valoare incrementală): Valoarea cu care TNC retrage scula în timpul fărâmițării așchiilor. TNC retractează scula la o viteză de avans de 3000 mm/min. Interval de intrare de la 0,1000 până la 99999,9999, alternativ **PREDEF**.
- ▶ **Temporizarea la adâncime Q211:** Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Punctul cel mai adânc de pornire Q379** (incremental în raport cu suprafața piesei de prelucrat): Poziția de pornire pentru găurire dacă o sculă mai scurtă a găurit deja automat la o anumită adâncime. TNC deplasează scula cu **viteza de avans pentru prepoziționare** de la prescrierea de degajare la punctul de pornire adâncit. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul poziționării de la prescrierea de degajare la un punct de pornire adâncit în mm/min. Aplicată numai dacă Q379 este introdus cu o valoare diferită de 0. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX, FAUTO, PREDEF**

Példa: Blocuri NC

11 CYCL DEF 205 CIOCĂNIRE UNIVERSALĂ	
Q200=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q201=-80	;ADÂNCIME
Q206=150	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q202=15	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q203=+100	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q212=0.5	;DECREMENT
Q205=3	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE MIN.
Q258=0.5	;DISTANȚĂ OPRIRE DEASUPRA DIST. OPRIRE
Q259=1	;DISTANȚĂ OPRIRE DEDESUBT DIST. OPRIRE
Q257=5	;ADÂNCIME PENTRU FĂRÂMIȚARE AȘCHII
Q256=0.2	;DISTANȚĂ PENTRU FĂRÂMIȚARE AȘCHII
Q211=0,25	;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME
Q379=7.5	;POZIȚIE DE PORNIRE
Q253=750	;F PREPOZIȚIONARE



3.9 FREZARE ORIFICII (Ciclul 208)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei cu avans transversal rapid **FMAX** la prescrierea de degajare programată deasupra suprafeței piesei de prelucrat, iar apoi deplasează scula la circumferința alezajului pe un arc de cerc (dacă spațiul este suficient).
- 2 Scula frezează în formă elicoidală, de la poziția curentă la prima adâncime de pătrundere, cu viteza de avans programată **F**.
- 3 Când este atinsă adâncimea de găurire, TNC parcurge din nou un cerc complet, pentru a elimina materialul rămas după pătrunderea inițială.
- 4 TNC poziționează apoi din nou scula la centrul găurii.
- 5 TNC revine în final la prescrierea de degajare cu **FMAX**. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu **FMAX**.



Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

Dacă ați introdus diametrul alezajului egal cu diametrul sculei, TNC va perfora direct la adâncimea introdusă fără interpolare elicoidală.

O funcție de oglindire activă **nu** influențează tipul frezării definite în ciclu.

Rețineți că dacă distanța de avans este prea mare, scula sau piesa de prelucrat pot fi deteriorate.

Pentru a preveni avansurile prea mari, introduceți unghiul maxim de pătrundere a sculei în coloana **UNGHII** din tabelul de scule. TNC va calcula automat avansul maxim permis și va modifica corespunzător valoarea introdusă.



Pericol de coliziune!



Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când este introdusă o **adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Parametrii ciclului



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre marginea inferioară a sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul găuririi elicoidale în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Avans per elicoid Q334** (valoare incrementală): Adâncimea de pătrundere a sculei la fiecare elicoid (=360°). Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Diametru nominal Q335** (valoare absolută): Diametru alezaj. Dacă ați introdus diametrul nominal egal cu diametrul sculei, TNC va perfora direct la adâncimea introdusă fără interpolare elicoidală. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Diametru degroșare Q342** (valoare absolută): Imediat ce ați introdus o valoare mai mare decât 0 în Q342, TNC va sista verificarea raportului dintre diametrul nominal și diametrul sculei. Aceasta vă permite să degroșați găurile ale căror diametru este mai mult decât dublu față de diametrul sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului**: Q351: Tipul operației de frezare cu M3
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens invers avansului
PREDEF = utilizați valoarea implicită din **DEF GLOBAL**

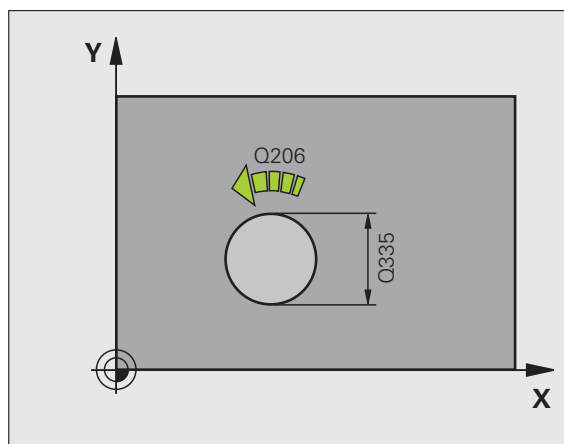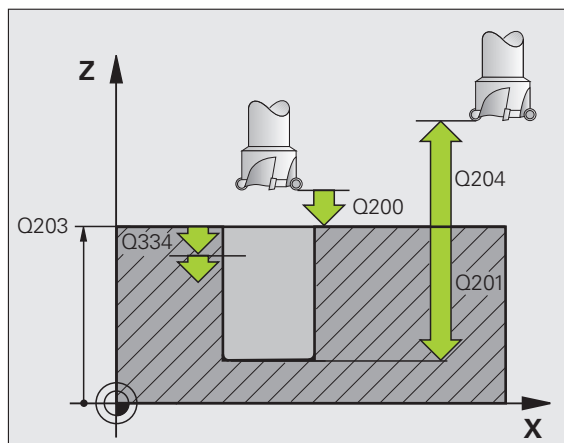

Példa: Blocuri NC

12 CYCL DEF 208 FREZARE ORIFICII

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-80 ;ADÂNCIME

Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE

Q334=1.5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE

Q203=+100;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q335=25 ;DIAMETRU NOMINAL

Q342=0 ;DIAMETRU DEGROȘARE

Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI



3.10 GĂURIRE ADÂNCĂ CU O SINGURĂ CANELURĂ (Ciclul 241, DIN/ISO: G241)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid **FMAX**.
- 2 TNC deplasează apoi scula la viteza de avans pentru poziționare definită la prescrierea de degajare de deasupra punctului adâncit și pornește viteza de găurire (**M3**) și agentul de răcire.
- 3 Scula găurește până la adâncimea de găurire introdusă cu viteza de avans programată **F**.
- 4 Dacă este programată, scula rămâne în partea inferioară a găurii pe durata fărâmițării așchiilor. TNC oprește apoi agentul de răcire și resetează viteza de găurire la valoarea definită pentru retragere.
- 5 După temporizarea în partea inferioară a găurii, scula este retrasă la prescrierea de degajare cu viteza de avans pentru retractare. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu **FMAX**.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.



Pericol de coliziune!


Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când este introdusă o **adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Parametrii ciclului



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul găuririi în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999.999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- ▶ **Temporizarea la adâncime Q211**: Timpul în secunde cât scula rămâne în partea inferioară a găurii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Punct de pornire adâncit Q379** (incremental în raport cu suprafața piesei de prelucrat): Poziția de pornire pentru operația de găurire curentă. TNC deplasează scula cu **viteza de avans pentru prepoziționare** de la prescrierea de degajare la punctul de pornire adâncit. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru prepoziționare Q253**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul poziționării de la prescrierea de degajare la punctul de pornire adâncit în mm/min. Aplicată numai dacă Q379 este introdus cu o valoare diferită de 0. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**
- ▶ **Viteză avans pentru retragere Q208**: Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, când se retrage din gaură. Dacă introduceți Q208 = 0, TNC retrage scula la viteza de avans specificată de Q206. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**

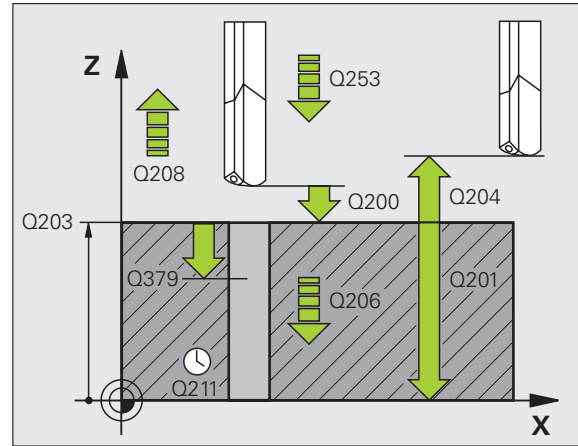

- **Dir. de rot. la intrare/ieşire** Q426: Direcția de rotație dorită pentru rotirea broșei, când scula se deplasează în și este retractată din gaură. Interval de intrare:
 3: Rotație broșă cu M3
 4: Rotație broșă cu M4
 5: Deplasare cu broșă staționară
- **Viteză broșă la intrare/ieşire** Q427: Viteza dorită a broșei când scula se deplasează în și este retractată din gaură. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- **Viteză de găurire** Q428: Viteza dorită pentru găurire
 Interval de intrare: de la 0 la 99999
- **Fcț. M pt agent răcire activ.?** Q429: Funcție M pentru activarea agentului de răcire. TNC activează agentul de răcire dacă scula este în gaură la punctul de pornire adâncit Interval de intrare: de la 0 la 999
- **Fcț. M pt agent răcire dezactiv.?** Q430: Funcție M pentru dezactivarea agentului de răcire. TNC dezactivează agentul de răcire dacă scula este la adâncimea găurii. Interval de intrare: de la 0 la 999


Pélida: Blocuri NC

11 CYCL DEF 241 GĂURIRE ADÂNCĂ CU UN TĂIȘ
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q201=-80 ;ADÂNCIME
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q211=0.25 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME
Q203=+100;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q379=7.5 ;POZIȚIE DE PORNIRE
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q208=1000;VITEZĂ DE AVANS PENTRU RETRAGERE
Q426=3 ;DIR. DE ROT. A BROȘEI
Q427=25 ;VIT. DE ROT. AVANS/IEȘIRE
Q428=500 ;VITEZĂ DE GĂURIRE
Q429=8 ;AGENT DE RĂCIRE PORNIT
Q430=9 ;AGENT DE RĂCIRE OPRIT



3.11 Exemple de programare

Exemplu: Cicluri de găurire

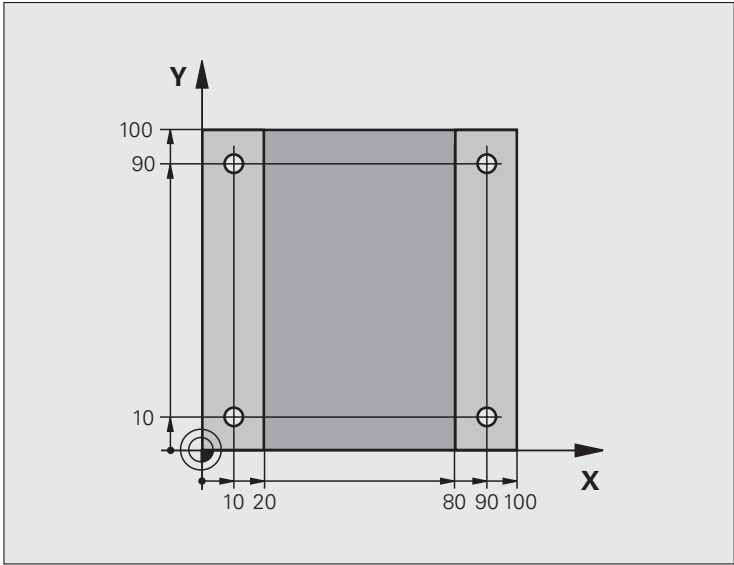

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Apelare sculă (rază sculă 3)
4 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
5 CYCL DEF 200 GĂURIRE	Definire ciclu
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-15 ;ADÂNCIME	
Q206=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VÂRF	
Q203=-10 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=20 ;SALT DE DEGAJARE 2	
Q211=0,2 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	



3.11 Exemple de programare

6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	Apropiere gaura 1, broșă PORNITĂ
7 CYCL CALL	Apelare ciclu
8 L Y+90 R0 FMAX M99	Apropiere gaura 2, apelare ciclu
9 L X+90 R0 FMAX M99	Apropiere gaura 3, apelare ciclu
10 L Y+10 R0 FMAX M99	Apropiere gaura 4, apelare ciclu
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
12 END PGM C200 MM	




Exemplu: Utilizarea ciclurilor de găurire în conexiune cu PATTERN DEF

Coordonatele orificiului găurit sunt stocate în definirea modelului **PATTERN DEF POS** și sunt apelate de TNC cu **CYCL CALL PAT**:

Razele sculelor sunt selectate astfel încât toți pașii de lucru să poată fi văzuți în graficele test.

Secvență de program

- Centrare (rază sculă 4)
- Găurire (rază sculă 2,4)
- Filetare (rază sculă 3)

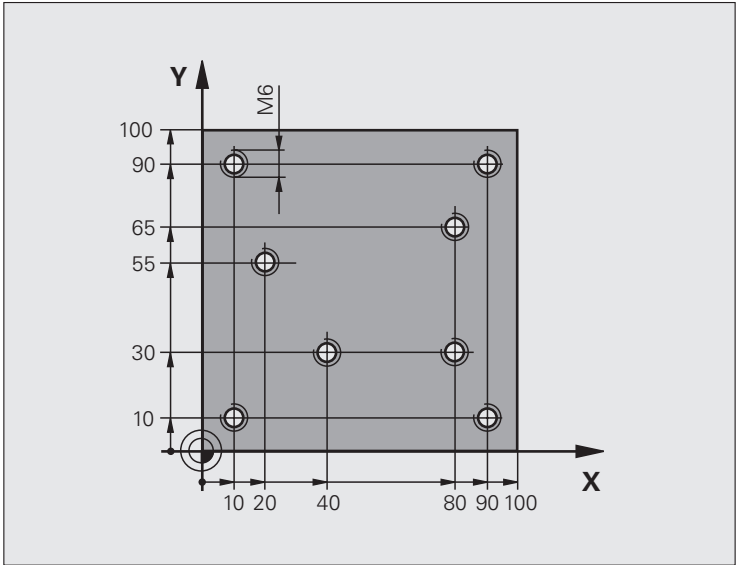

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Apelare sculă de centrare (rază sculă 4)
4 L Z+10 R0 F5000	Deplasare sculă la înălțimea de degajare (introduceți o valoare pentru F)
	TNC poziționează la înălțimea de degajare după fiecare ciclu
5 PATTERN DEF	Definiți toate pozițiile de găurire în modelul de puncte
POZ1(X+10 Y+10 Z+0)	
POZ2(X+40 Y+30 Z+0)	
POZ3(X+20 Y+55 Z+0)	
POZ4(X+10 Y+90 Z+0)	
POZ5(X+90 Y+90 Z+0)	
POZ6(X+80 Y+65 Z+0)	
POZ7(X+80 Y+30 Z+0)	
POZ8(X+90 Y+10 Z+0)	



6 CYCL DEF 240 CENTRARE	Definire ciclu: CENTRARE
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q343=0 ;SELECTAȚI ADÂNCIME/DIAM.	
Q201=-2 ;ADÂNCIME	
Q344=-10 ;DIAMETRU	
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q211=0 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
7 CYCL CALL PAT F5000 M13	Apelare ciclu în conexiune cu modelul punctelor
8 L Z+100 R0 FMAX	Retragere sculă, schimbare sculă
9 TOOL CALL 2 Z S5000	Apelare sculă de găurire (rază sculă 2,4)
10 L Z+10 R0 F5000	Deplasare sculă la înălțimea de degajare (introduceți o valoare pentru F)
11 CYCL DEF 200 GĂURIRE	Definire ciclu: găurire
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-25 ;ADÂNCIME	
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU CIOCÂNIRE	
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VÂRF	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q211=0,2 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
12 CYCL CALL PAT F5000 M13	Apelare ciclu în conexiune cu modelul de puncte
13 L Z+100 R0 FMAX	Retragere sculă
14 TOOL CALL 3 Z S200	Apelare sculă de filetare (rază sculă 3)
15 L Z+50 R0 FMAX	Deplasare sculă la înălțimea de degajare
16 CYCL DEF 206 FILETARE NOUĂ	Definiție ciclu pentru filetare
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-25 ;ADÂNCIME FILET	
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU CIOCÂNIRE	
Q211=0 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
17 CYCL CALL PAT F5000 M13	Apelare ciclu în conexiune cu modelul de puncte
18 L Z+100 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
19 END PGM 1 MM	





4

**Cicluri preprogramate:
filetare / frezare filet**



4.1 Principii

Prezentare generală

TNC oferă 8 cicluri pentru toate tipurile de operații de filetare:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
206 FILETARE NOUĂ Cu un tarod flotant, cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 105
207 FILETARE RIGIDĂ NOUĂ Fără un tarod flotant, cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare		Pagina 107
209 FILETARE CU FĂRÂMIȚARE AȘCHII Fără un tarod flotant, cu prepoziționare automată, a 2-a prescriere de degajare, fărâmițare a așchiilor		Pagina 110
262 FREZARE FILET Ciclu pentru frezarea unui filet într-un material pregăurit		Pagina 115
263 FREZARE FILET/ZENCUIRE Ciclu pentru frezarea unui filet într-un material pregăurit și prelucrarea unui șanfren zencuit		Pagina 118
264 GĂURIRE/FREZARE FILET Ciclu pentru găurirea într-un material solid cu frezare ulterioară a filetului cu o sculă		Pagina 122
265 GĂURIRE/FREZARE FILET ELICOIDAL Ciclu pentru frezarea filetului într-un material solid		Pagina 126
267 FREZARE FILET EXTERIOR Ciclu pentru frezarea unui filet exterior și prelucrarea unui șanfren zencuit		Pagina 126

4.2 FILETARE NOUĂ cu un tarod flotant (Ciclul 206, DIN/ISO: G206)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.
- 2 Scula găurește până la adâncimea totală a găurii dintr-o singură mișcare.
- 3 Odată ce scula a ajuns la adâncimea totală a găurii, direcția de rotație a broșei este inversată și scula este retrasă la prescrierea de degajare, la sfârșitul temporizării. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu FMAX.
- 4 La prescrierea de degajare, direcția de rotație a broșei este din nou inversată.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază R0.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

La filetare este necesar un tarod flotant. Acesta trebuie să compenseze în timpul procesului de filetare toleranțele dintre viteza de avans și viteza broșei.

Când un ciclu este rulat, mânerul de prioritate pentru viteza broșei este dezactivat. Mânerul de prioritate pentru viteza de avans este activ numai într-un interval limitat, definit de producătorul mașinii unelte (consultați manualul mașinii).

Pentru filetarea fileturilor spre dreapta, activați broșa cu M3, pentru fileturi spre stânga utilizați M4.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei (la poziția de pornire) și suprafața piesei de prelucrat. Valoare standard: aproximativ de 4 ori pasul de filet. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime totală gaură Q201** (lungime filet, valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și capătul filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteza de avans F Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul filetării. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FAUTO**
- **Temporizare în partea inferioară Q211**: Introduceți o valoare între 0 și 0,5 secunde pentru a evita blocarea sculei în timpul retragerii. Interval de intrare: 0 la 3600,0000, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Viteza de avans este calculată în felul următor: $F=S \times p$


F: Viteza de avans (mm/min)

S: Viteza broșei (rpm)

p: Pas de filet (mm)

Retragerea după o întrerupere de program

Dacă întrerupeți rularea programului în timpul filetării cu butonul de oprire al mașinii, TNC va afișa o tastă soft cu care puteți retrage scula.

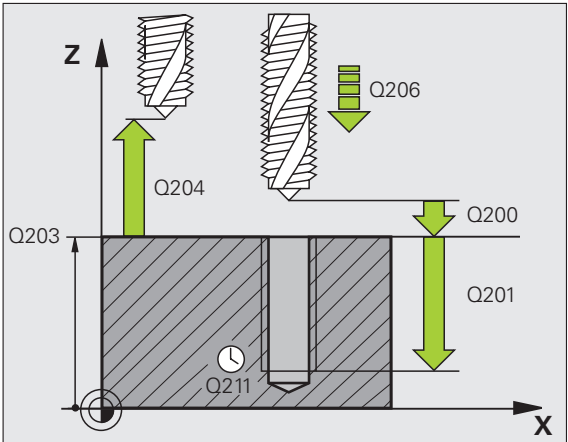

Példa: Blocuri NC

25 CYCL DEF 206 FILETARE NOUĂ
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q201=-20 ;ADÂNCIME
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q211=0.25 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME
Q203=+25 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE



4.3 FILETARE RIGIDĂ fără un tarod flotant NOUĂ (Ciclul 207, DIN/ISO: G207)

Rulare ciclu

TNC taie filetul fără un tarod flotant în una sau mai multe treceri.

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid **FMAX**.
- 2 Scula găurește până la adâncimea totală a găurii dintr-o singură mișcare.
- 3 Odată ce scula a ajuns la adâncimea totală a găurii, direcția de rotație a broșei este inversată și scula este retrasă la prescrierea de degajare, la sfârșitul temporizării. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu **FMAX**.
- 4 TNC oprește rotația broșei la prescrierea de degajare.



Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul mașinii unelte pentru utilizarea acestui ciclu. Acest ciclu este aplicat numai la mașinile cu broșă servocomandată.



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de adâncime totală a găurii determină direcția de lucru.

TNC calculează viteza de avans din viteza broșei. Dacă este utilizată prioritatea pentru viteza broșei, viteza de avans este ajustată automat.

Mânerul de prioritate pentru viteza de avans este dezactivat.

La sfârșitul ciclului broșa se oprește. Înainte de operația următoare, reporniți broșa cu **M3** (sau **M4**).



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!


Parametrii ciclului



- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei (la poziția de pornire) și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime totală gaură Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și capătul filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Pas Q239**
Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Retragerea după o întrerupere de program

Dacă întrerupeți rularea programului în timpul tăierii filetului cu butonul de oprire al mașinii, TNC va afișa tasta soft OPERARE MANUALĂ. Dacă apăsați tasta OPERARE MANUALĂ, puteți retrage scula cu controlul programului. Apăsați butonul pentru direcția pozitivă a axei active a broșei.

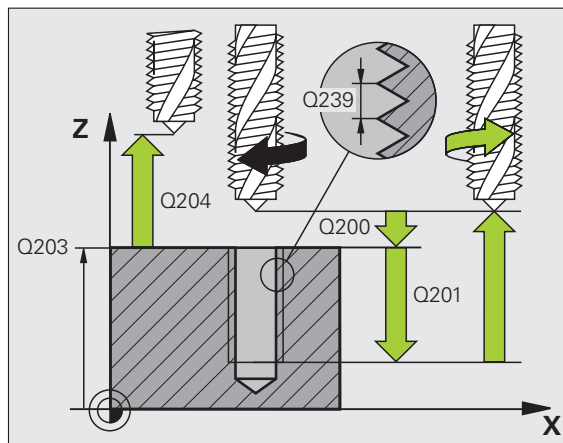

Példa: Blocuri NC

26 CYCL DEF 207 FILETARE RIGIDĂ NOUĂ

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-20 ;ADÂNCIME

Q239=+1 ;PAS

Q203=+25 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE



4.4 FILETAREA CU FĂRÂMIȚARE AȘCHII (Ciclul 209, DIN/ISO: G209)

Rulare ciclu

TNC prelucrează filetul în mai multe treceri până ce atinge adâncimea programată. Puteți defini într-un parametru dacă scula să fie retrasă complet din gaură pentru fărâmițarea așchiilor.

- 1 TNC poziționează scula pe axa sculei cu avans transversal rapid FMAX, la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat. Acolo efectuează o oprire orientată a broșei
- 2 Scula se deplasează la adâncimea de avans programată, inversează direcția de rotație a broșei și se retrage cu o distanță specifică sau complet, pentru fărâmițarea așchiilor, în funcție de definire. Dacă ați definit un factor pentru creșterea vitezei broșei, TNC retrage scula din gaură la respectiva viteză.
- 3 Apoi inversează direcția de rotație a broșei din nou și avansează la următoarea adâncime de avans.
- 4 TNC repetă acest proces (2 la 3) până s-a atins adâncimea programată a filetului.
- 5 Scula este retrasă apoi la prescrierea de degajare. Dacă este programat, scula se deplasează la a 2-a prescriere de degajare cu FMAX.
- 6 TNC oprește rotația broșei la prescrierea de degajare.

Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul sculei mașinii pentru utilizarea acestui ciclu.

Acest ciclu este aplicat numai la mașinile cu broșă servocomandată.



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul adâncime filet determină direcția de lucru.

TNC calculează viteza de avans din viteza broșei. Dacă este utilizată prioritatea pentru viteza broșei, viteza de avans este ajustată automat.

Mânerul de prioritate pentru viteza de avans este dezactivat.

Dacă ați definit un factor rpm pentru retractarea rapidă în parametrul ciclului **Q403**, TNC limitează viteza la viteza maximă a intervalul activ al angrenajului.

La sfârșitul ciclului broșa se oprește. Înainte de operația următoare, reporniți broșa cu **M3** (sau **M4**).



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!




Parametrii ciclului



- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei (la poziția de pornire) și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime filet Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și capătul filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Pas Q239**
Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Viteza de avans pentru fărâmițare așchii Q257** (valoare incrementală): Adâncimea la care TNC fărâmițează așchiile. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de retragere pentru fărâmițare așchii Q256**: TNC multiplică pasul Q239 cu valoarea programată și retrage scula cu valoarea calculată în timpul fărâmițării așchiilor. Dacă introduceți Q256 = 0, TNC retrage scula complet din gaură (la prescrierea de degajare), pentru fărâmițarea așchiilor. Interval de intrare: de la 0,1000 la 99999,9999
- ▶ **Unghi pentru orientarea broșei Q336** (valoare absolută): Unghiul la care TNC poziționează scula înainte de a prelucra filetul. Aceasta vă permite să retrasați șanțurile filetului, dacă este necesar. Interval de intrare de la -360,0000 la 360,0000.
- ▶ **Factor RPM pentru retragere Q403**: Factor în funcție de care TNC crește viteza broșei — și astfel și viteza de avans pentru retragere — când se retrage din gaură. Interval de intrare de la 0,0001 la 10, turația este mărită cel mult la turația maximă a intervalului activ al angrenajului.

Retragerea după o întrerupere de program

Dacă întrerupeți rularea programului în timpul tăierii filetului cu butonul de oprire al mașinii, TNC va afișa tasta soft OPERARE MANUALĂ. Dacă apăsați tasta OPERARE MANUALĂ, puteți retrage scula cu controlul programului. Apăsați butonul pentru direcția pozitivă a axei active a broșei.

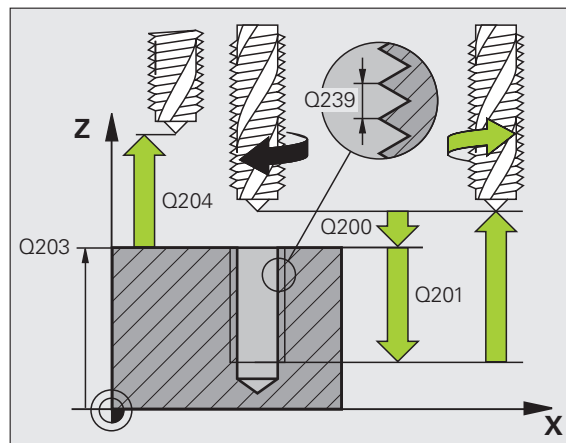

Példa: Blocuri NC

26 CYCL DEF 209 FILETARE CU FĂRĂMIȚARE AȘCHII

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q201=-20 ;ADÂNCIME

Q239=+1 ;PAS

Q203=+25 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q257=5 ;ADÂNCIME PENTRU FĂRĂMIȚARE AȘCHII

Q256=+25 ;DISTANȚĂ PENTRU FĂRĂMIȚARE AȘCHII

Q336=50 ;UNGHI BROȘĂ

Q403=1.5 ;FACTOR RPM

4.5 Principiile frezării de fileturi

Premise

- Mașina unealtă trebuie să fie dotată cu sistem de răcire a broșei (agent de răcire/lubrifiere la o presiune de min. 30 bari și aer comprimat la o presiune de min. 6 bari).
- Frezarea de fileturi cauzează de regulă deformări ale profilului filetului. Pentru a corecta acest efect, aveți nevoie de valori de compensare specifice sculei, indicate în catalogul de scule sau disponibile la producătorul sculei. Programați compensarea cu valoarea delta pentru raza sculei **DR** în **TOOL CALL**.
- Ciclurile 262, 263, 264 și 267 pot fi utilizate numai cu scule care se rotesc spre dreapta. Pentru Ciclul 256 puteți utiliza scule care se rotesc spre dreapta și stânga.
- Direcția de lucru este determinată de următorii parametri de intrare: Semnul algebric Q239 (+ = filet spre dreapta / – = filet spre stânga) și metoda de frezare Q351 (+1 = în sensul avansului / –1 = în sens contrar avansului). Tabelul de mai jos ilustrează relațiile dintre parametrii de intrare individuali pentru sculele cu rotire spre dreapta.

Filet intern	Pas	În sensul avansului / în sens contrar avansului	Direcție de lucru
Dreapta	+	+1(RL)	Z+
Stânga	–	–1(RR)	Z+
Dreapta	+	–1(RR)	Z–
Stânga	–	+1(RL)	Z–

Filet extern	Pas	În sensul avansului / în sens contrar avansului	Direcție de lucru
Dreapta	+	+1(RL)	Z–
Stânga	–	–1(RR)	Z–
Dreapta	+	–1(RR)	Z+
Stânga	–	+1(RL)	Z+



TNC raportează viteza de avans programată în timpul frezării de fileturi la muchia așchietoare a sculei. Deoarece TNC afișează întotdeauna viteza de avans raportată la traseul vârfului sculei, valoarea afișată nu va corespunde cu valoarea programată.

Direcția de prelucrare a filetului se modifică dacă executați un ciclu de frezare a unui filet în combinație cu Ciclul 8 OGLINDIRE pe o singură axă.



Pericol de coliziune!

Programați de fiecare dată același semn algebric pentru avansuri: Ciclurile compromit câteva secvențe de operare care sunt independente unele de altele. Ordinea de prioritate conform căreia este determinată direcția de lucru este descrisă cu ciclurile individuale. De exemplu, dacă doriți numai să repetați procesul de zencuire al unui ciclu, introduceți 0 pentru adâncimea filetului. Direcția de lucru va fi determinată din adâncimea de zencuire.

Procedura în cazul ruperii sculei


Dacă intervine o rupere a sculei în timpul tăierii filetului, opriți rularea programului, treceți în modul de operare Poziționare cu MDI și deplasați scula pe un traseu liniar la centrul găurii. Puteți apoi să retrageți scula pe axa de avans și să o înlocuiți.



4.6 FREZARE FILET (Ciclul 262, DIN/ISO: G262)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.
- 2 Scula se deplasează cu viteza de avans programată pentru prepoziționare, la planul de pornire. Planul de pornire este derivat din semnul algebric al pasului de filet, metoda de frezare (în sensul avansului sau în sens contrar avansului) și numărul de fileturi per pas.
- 3 Scula se apropie apoi tangențial de diametrul filetului într-o mișcare elicoidală. Înainte de apropierea elicoidală, este efectuată o mișcare de compensare a axei sculei, pentru a începe cu planul de pornire programat pentru traseul filetului.
- 4 În funcție de setarea parametrului pentru numărul de fileturi, scula frezează filetul într-o mișcare elicoidală, în mai multe mișcări decalate sau într-o mișcare continuă.
- 5 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial și revine la punctul de pornire din planul de lucru.
- 6 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, sau – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare.

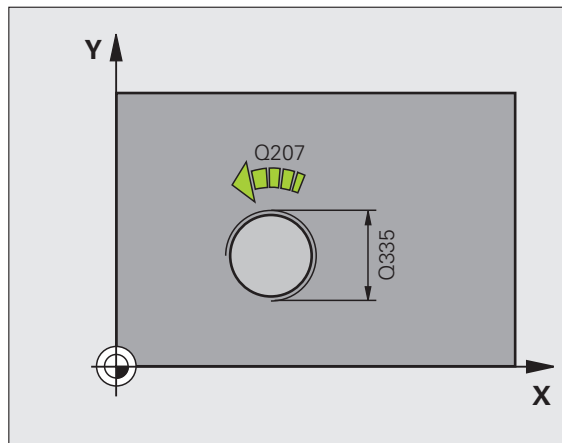

Luați în considerare la programare:

Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu adâncime filet determină direcția de lucru. Dacă programați pentru filet **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

Diametrul filetului este abordat în semicerc, dinspre centru. Este efectuată o deplasare de prepoziționare în lateral dacă pasul diametrului sculei este de patru ori mai mic decât diametrul nominal al filetului.

Rețineți că TNC face o mișcare de compensație pe axa sculei înainte de mișcarea de apropiere. Lungimea mișcării de compensație este de cel mult jumătate din pasul filetului. Asigurați-vă că este destul spațiu în gaură!

Dacă modificați adâncimea filetului, TNC modifică automat punctul de pornire pentru deplasarea elicoidală.

**Pericol de coliziune!**



Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Parametrii ciclului



- ▶ **Diametru nominal Q335:** Diametru nominal filet.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Pasul filetului Q239:** Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Adâncime filet Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Fileturi per pas Q355:** Numărul de rotații ale filetului cu care este deplasată scula:
0 = o linie elicoidală de 360° la adâncimea filetului
1 = traseu elicoidal continuu de-a lungul întregii lungimi a filetului
>1 = mai multe trasee elicoidale cu apropiere și îndepărtare; între ele, TNC decalează scula cu Q355, multiplicat cu pasul. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza avansului transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operațiunii de frezare cu M3
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**.

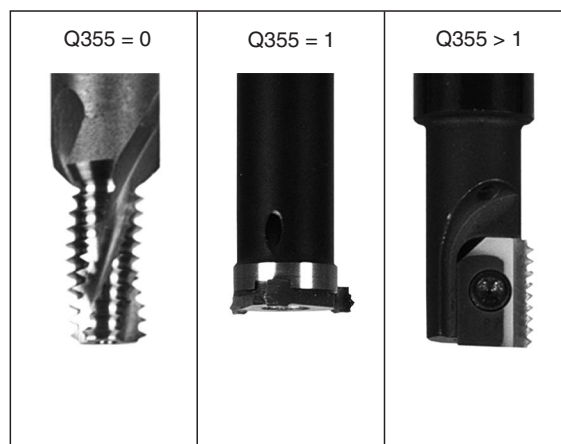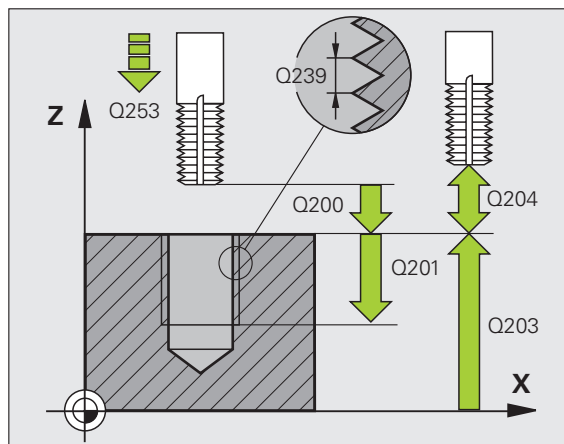

Pélida: Blocuri NC

25 CYCL DEF 262 FREZARE FILET

Q335=10 ;DIAMETRU NOMINAL

Q239=+1.5;PAS

Q201=-20 ;ADANCIME FILET

Q355=0 ;FILETURI PER PAS

Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE

Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL
AVANSULUI SAU ÎN SENS
CONTRAR AVANSULUI

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q203=+30 ;COORDONATA DE SUPRAFAȚA

Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE
DEGAJARE

Q207=500 ;VITEZA DE AVANS PENTRU
FREZARE



4.7 FREZARE FILET / ZENCUIRE (Ciclul 263, DIN/ISO: G263)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.

Zencuire

- 2 Scula se deplasează cu viteza de avans pentru prepoziționare la adâncimea de zencuire minus prescrierea de degajare, apoi cu viteza de avans pentru zencuire la adâncimea de zencuire.
- 3 Dacă a fost introdusă o distanță de siguranță față de margine, TNC poziționează imediat scula cu viteza de avans pentru prepoziționare la adâncimea de zencuire.
- 4 Apoi, în funcție de spațiul disponibil, TNC efectuează o apropiere tangențială către diametrul primitiv, fie tangențial dinspre centru, fie cu o deplasare de prepoziționare în margine și urmează un traseu circular.

Zencuirea în față

- 5 Scula se deplasează cu viteza de avans pentru prepoziționare la adâncimea de zencuire în față.
- 6 TNC poziționează scula fără compensare de la centru, pe un semicerc, până la decalajul din față, iar apoi urmează un traseu circular cu viteza de avans pentru zencuire.
- 7 Scula se deplasează apoi în semicerc către mijlocul găurii.

Frezare filet

- 8 TNC deplasează scula cu viteza de avans programată pentru prepoziționare, la planul de pornire pentru filet. Planul de pornire este determinat din pasul filetului și tipul de frezare (în sensul avansului sau în sens contrar avansului).
- 9 Apoi scula se deplasează tangențial pe un traseu elicoidal către diametrul filetului și frezează filetul cu o mișcare elicoidală de 360°.
- 10 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial și revine la punctul de pornire din planul de lucru.
- 11 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, sau – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare.



Luați în considerare la programare:



Înainte de a programa, rețineți următoarele:

Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric al parametrilor de ciclu adâncime a filetului, adâncime la zencuire sau adâncime de scufundare frontală determină direcția de lucru. Direcția de lucru este definită în următoarea secvență:

- 1: Adâncime filet
- 2: Adâncime zencuire
- 3: Adâncime frontală

Dacă programați un parametru de adâncime cu 0, TNC nu va executa acel pas.

Dacă doriți să zencuiți cu partea frontală a sculei, definiți adâncimea de zencuire cu 0.

Programați adâncimea filetului ca o valoare mai mică decât adâncimea de zencuire, cu cel puțin o treime a pasului de filet.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.




Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- ▶ **Diametru nominal Q335:** Diametru nominal filet.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Pasul filetului Q239:** Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Adâncime filet Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime zencuire Q356 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața superioară a piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Prescriere de degajare Q200 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Prescriere de degajare pe margine Q357 (valoare incrementală):** Distanța dintre dintele sculei și peretele găurii. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime frontală Q358 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața superioară a piesei de prelucrat pentru zencuire la partea frontală a sculei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Deplasare frontală zencuire Q359 (valoare incrementală):** Distanța cu care TNC deplasează centrul sculei de la centrul găurii. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

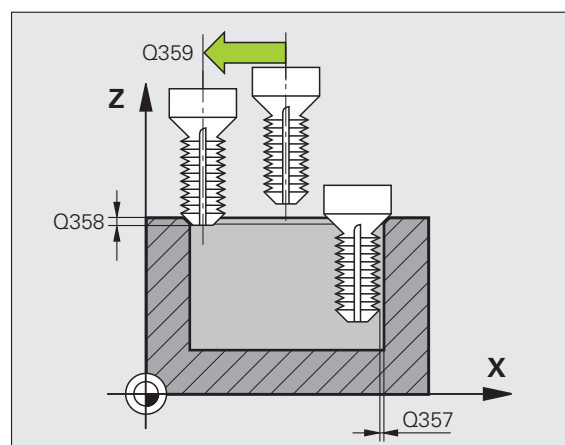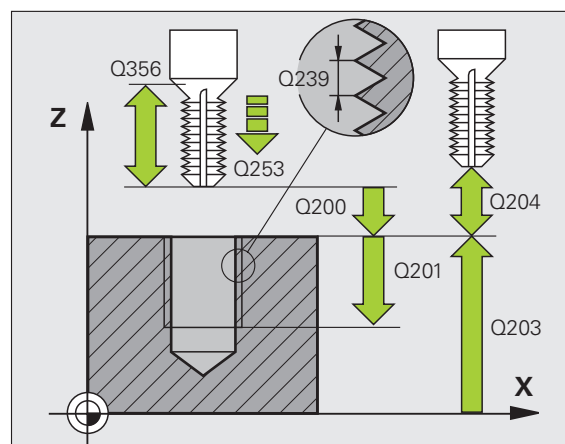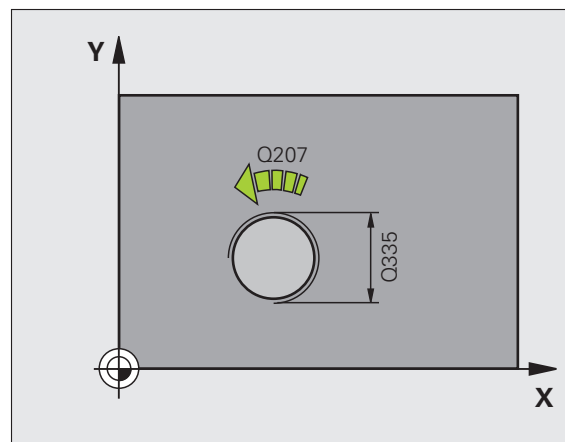

- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru zencuire Q254:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul zencuirii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**.

Pélida: Blocuri NC

25 CYCL DEF 263 FREZARE FILET/ZENCUIRE
Q335=10 ;DIAMETRU NOMINAL
Q239=+1.5;PAS
Q201=-16 ;ADÂNCIME FILET
Q356=-20 ;ADÂNCIME ZENCUIRE
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q357=0.2 ;DEGAJARE ÎN LATERAL
Q358=+0 ;ADÂNCIME FRONTALĂ
Q359=+0 ;DECALAJ FRONTAL
Q203=+30 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q254=150 ;F ZENCUIRE
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE



4.8 GĂURIRE/FREZARE FILET (Ciclul 264, DIN/ISO: G264)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid **FMAX**.

Găurire

- 2 Scula găurește până la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans programată pentru pătrundere.
- 3 Dacă ați programat fărâmițarea așchiilor, scula se retrage cu valoarea de retragere introdusă. Dacă operați fără fărâmițare a așchiilor, scula este deplasată cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, iar apoi, cu **FMAX**, la poziția de pornire introdusă, deasupra primei adâncimi de pătrundere.
- 4 Scula avansează apoi cu alt avans, la viteza de avans programată.
- 5 TNC repetă acest proces (2 la 4) până s-a atins adâncimea totală a găurii programată.

Zencuirea în față

- 6 Scula se deplasează cu viteza de avans pentru prepoziționare la adâncimea de zencuire în față.
- 7 TNC poziționează scula fără compensare de la centru, pe un semicerc, până la decalajul din față, iar apoi urmează un traseu circular cu viteza de avans pentru zencuire.
- 8 Scula se deplasează apoi în semicerc către mijlocul găurii.

Frezare filet

- 9 TNC deplasează scula cu viteza de avans programată pentru prepoziționare, la planul de pornire pentru filet. Planul de pornire este determinat din pasul filetului și tipul de frezare (în sensul avansului sau în sens contrar avansului).
- 10 Apoi scula se deplasează tangențial pe un traseu elicoidal către diametrul filetului și frezează filetul cu o mișcare elicoidală de 360°.
- 11 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial și revine la punctul de pornire din planul de lucru.
- 12 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, sau – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric al parametrilor de ciclu adâncime a filetului, adâncime la zencuire sau adâncime de scufundare frontală determină direcția de lucru. Direcția de lucru este definită în următoarea secvență:

- 1: Adâncime filet
- 2: Adâncime totală gaură
- 3: Adâncime frontală

Dacă programați un parametru de adâncime cu 0, TNC nu va executa acel pas.

Programați adâncimea filetului ca o valoare mai mică decât adâncimea totală a găurii, cu cel puțin o treime a pasului de filet.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.



Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!




Parametrii ciclului



- ▶ **Diametru nominal Q335:** Diametru nominal filet.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Pasul filetului Q239:** Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Adâncime filet Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a filetului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime totală gaură Q356 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a găurii. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:**
Tipul operației de frezare cu M3
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202 (valoare incrementală):** Avans per tăiere. Adâncimea nu trebuie să fie un multiplu al adâncimii de pătrundere. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999. TNC va deplasa scula la adâncime dintr-o mișcare dacă:
 - adâncimea de pătrundere este egală cu adâncimea
 - adâncimea de pătrundere este mai mare decât adâncimea
- ▶ **Distanța superioară de oprire Q258 (valoare incrementală):** Prescrierea de degajare pentru poziționarea cu avans transversal rapid, când TNC deplasează scula din nou la adâncimea de pătrundere curentă, după retragerea din gaură. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru fărâmițare așchii Q257 (valoare incrementală):** Adâncimea la care TNC fărâmițează așchiile. Așchiile nu sunt fărâmițate dacă este introdusă valoarea 0. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Viteza de retragere pentru fărâmițare așchii Q256 (valoare incrementală):** Valoarea cu care TNC retrage scula în timpul fărâmițării așchiilor. Interval de intrare: de la 0,1000 la 99999,9999

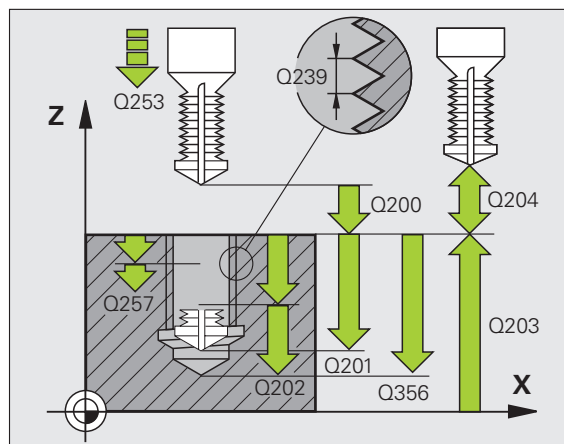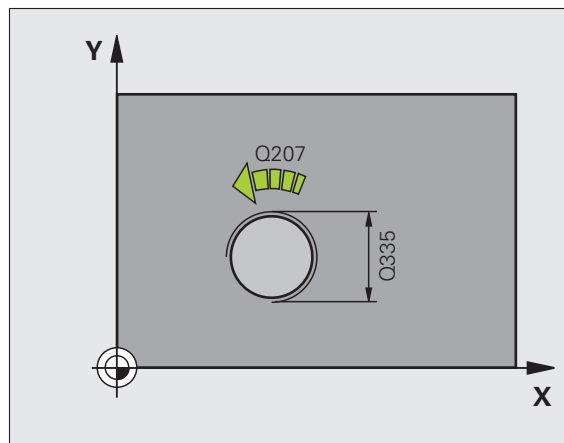

- **Adâncime frontală Q358** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața superioară a piesei de prelucrat pentru zencuire la partea frontală a sculei. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999.9999
- **Deplasare frontală zencuire Q359** (valoare incrementală): Distanța cu care TNC deplasează centrul sculei de la centrul găurii. Interval de intrare: de la 0 la 99999.9999
- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999.9999, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999.9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999.9999, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul găuririi în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999.999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Viteză de avans pentru frezare Q207**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999.9999; în mod alternativ **FAUTO**.

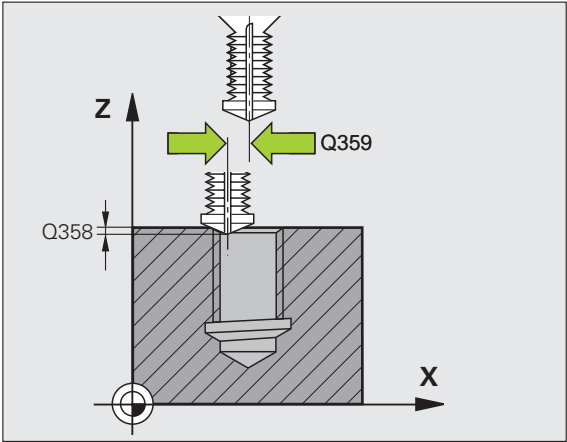

Példa: Blocuri NC

25 CYCL DEF 264 GĂURIRE/FREZARE FILET
Q335=10 ;DIAMETRU NOMINAL
Q239=+1.5;PAS
Q201=-16 ;ADÂNCIME FILET
Q356=-20 ;ADÂNCIME TOTALĂ GAURĂ
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q258=0.2 ;DISTANȚĂ OPRIRE ÎN AVANS
Q257=5 ;ADÂNCIME PENTRU FĂRĂMIȚARE AȘCHII
Q256=0.2 ;DISTANȚĂ PENTRU FĂRĂMIȚARE AȘCHII
Q358=+0 ;ADÂNCIME FRONTALĂ
Q359=+0 ;DECALAJ FRONTAL
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+30 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE



4.9 GĂURIRE/FREZARE ELICOIDALĂ FILET (Ciclul 265, DIN/ISO: G265)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.

Zencuirea în față

- 2 Dacă zencuirea se efectuează înainte de frezarea filetului, scula se deplasează cu viteza de avans pentru zencuire, la adâncimea de scufundare frontală. Dacă zencuirea are loc după frezarea filetului, TNC deplasează scula cu viteza de avans pentru prepoziționare, la adâncimea de zencuire.
- 3 TNC poziționează scula fără compensare de la centru, pe un semicerc, până la decalajul din față, iar apoi urmează un traseu circular cu viteza de avans pentru zencuire.
- 4 Scula se deplasează apoi în semicerc către mijlocul găurii.

Frezare filet

- 5 Scula se deplasează cu viteza de avans programată pentru prepoziționare, la planul de pornire pentru filet.
- 6 Scula se apropie apoi tangențial de diametrul filetului într-o mișcare elicoidală.
- 7 Scula se deplasează pe un traseu descendent elicoidal continuu, până atinge adâncimea filetului.
- 8 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial și revine la punctul de pornire din planul de lucru.
- 9 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, sau – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Semnul algebric al parametrilor de ciclu adâncime a filetului sau adâncime de scufundare frontală determină direcția de lucru. Direcția de lucru este definită în următoarea secvență:

- 1: Adâncime filet
- 2: Adâncime frontală

Dacă programați un parametru de adâncime cu 0, TNC nu va executa acel pas.

Dacă modificați adâncimea filetului, TNC modifică automat punctul de pornire pentru deplasarea elicoidală.

Tipul de frezare (în sens contrar avansului/în sensul avansului) este determinat de filet (spre dreapta/spre stânga) și de direcția de rotație a sculei, deoarece se poate lucra numai în direcția de lucru a sculei.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.




Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- ▶ **Diametru nominal Q335:** Diametru nominal filet.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Pasul filetului Q239:** Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Adâncime filet Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a filetului. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- ▶ **Adâncime frontală Q358 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața superioară a piesei de prelucrat pentru zencuire la partea frontală a sculei. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999,9999
- ▶ **Deplasare frontală zencuire Q359 (valoare incrementală):** Distanța cu care TNC deplasează centrul sculei de la centrul găurii. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Zencuire Q360:** Executarea șanfrenului
0 = înainte de prelucrarea filetului
1 = după prelucrarea filetului
- ▶ **Prescriere de degajare Q200 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

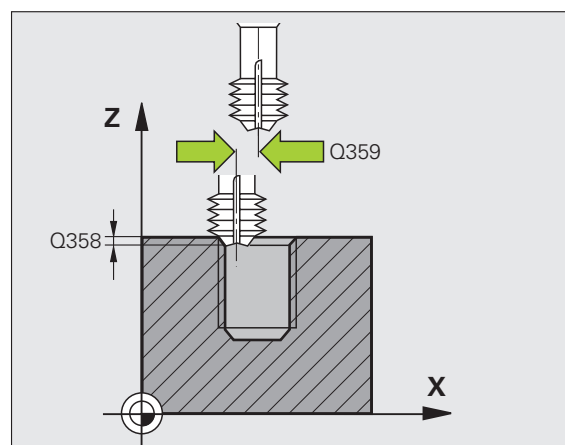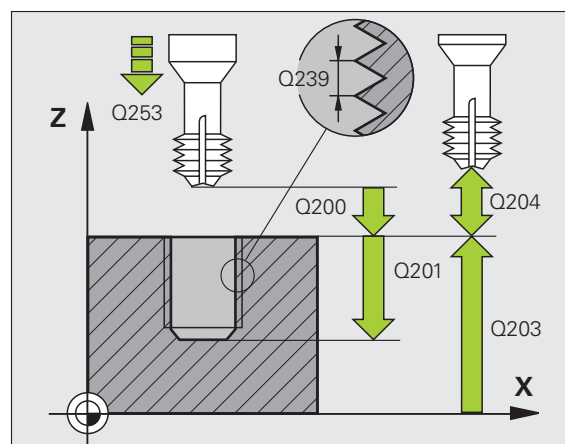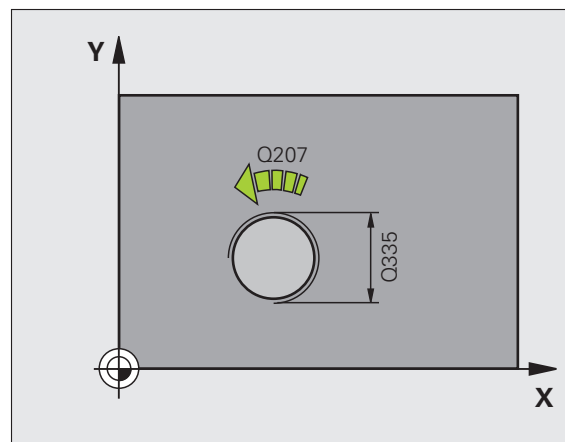

- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru zencuire Q254:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul zencuirii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**.
- **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**.

Példa: Blocuri NC

25 CYCL DEF 265 GĂURIRE/ FREZARE ELICOIDALĂ FILET
Q335=10 ;DIAMETRU NOMINAL
Q239=+1.5;PAS
Q201=-16 ;ADÂNCIME FILET
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q358=+0 ;ADÂNCIME FRONTALĂ
Q359=+0 ;DECALAJ FRONTAL
Q360=0 ;ZENCUIRE
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+30 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q254=150 ;F ZENCUIRE
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE



4.10 FREZARE EXTERIOARĂ FILET (Ciclul 267, DIN/ISO: G267)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare introdusă de deasupra suprafeței piesei de prelucrat, cu avans transversal rapid FMAX.

Zencuirea în față

- 2 TNC deplasează pe axa de referință a planului de lucru de la centrul știftului la punctul de pornire pentru zencuirea în față. Poziția punctului de pornire este determinată de raza filetului, raza sculei și de pas.
- 3 Scula se deplasează cu viteza de avans pentru prepoziționare la adâncimea de zencuire în față.
- 4 TNC poziționează scula fără compensare de la centru, pe un semicerc, până la decalajul din față, iar apoi urmează un traseu circular cu viteza de avans pentru zencuire.
- 5 Scula se deplasează apoi în semicerc către punctul de pornire.

Frezare filet

- 6 TNC poziționează scula în punctul de pornire dacă nu a existat nicio zencuire anterioară în față. Punctul de pornire pentru frezarea filetului = punctul de pornire pentru zencuirea în față.
- 7 Scula se deplasează cu viteza de avans programată pentru prepoziționare, la planul de pornire. Planul de pornire este derivat din semnul algebric al pasului de filet, metoda de frezare (în sensul avansului sau în sens invers avansului) și numărul de fileturi într-un pas.
- 8 Scula se apropie apoi tangențial de diametrul filetului într-o mișcare elicoidală.
- 9 În funcție de setarea parametrului pentru numărul de fileturi, scula frezează filetul într-o mișcare elicoidală, în mai multe mișcări decalate sau într-o mișcare continuă.
- 10 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial și revine la punctul de pornire din planul de lucru.
- 11 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu avans transversal rapid la prescrierea de degajare, sau – dacă este programat – la a 2-a prescriere de degajare.

Luați în considerare la programare:



Programați un bloc de poziționare pentru punctul de pornire (centrul găurii) în planul de lucru cu compensare de rază **R0**.

Decalajul necesar înainte de zencuirea în față trebuie să fie determinat anterior. Trebuie să introduceți valoarea de la centrul știftului la centrul sculei (valoare necorectată).

Semnul algebric al parametrilor de ciclu adâncime a filetului sau adâncime de scufundare frontală determină direcția de lucru. Direcția de lucru este definită în următoarea secvență:

- 1: Adâncime filet
- 2: Adâncime frontală

Dacă programați un parametru de adâncime cu 0, TNC nu va executa acel pas.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu adâncime filet determină direcția de lucru.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.




Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Parametrii ciclului



- ▶ **Diametru nominal Q335:** Diametru nominal filet.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Pasul filetului Q239:** Pasul filetului. Semnul algebric face diferența între fileturile spre dreapta și cele spre stânga:
+ = filet spre dreapta
- = filet spre stânga
Interval de intrare de la -99,9999 la 99,9999
- ▶ **Adâncime filet Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a filetului.
- ▶ **Fileturi per pas Q355:** Numărul de rotații ale filetului cu care este deplasată scula:
0 = o linie elicoidală la adâncimea filetului
1 = traseu elicoidal continuu de-a lungul întregii lungimi a filetului
>1 = mai multe trasee elicoidale cu apropiere și îndepărtare; între ele, TNC decalează scula cu Q355, multiplicat cu pasul. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul introducerii în piesa de prelucrat sau în timpul retractării din piesa de prelucrat, în mm/min. Interval de intrare de la 0 la 99999,999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ **PREDEF**

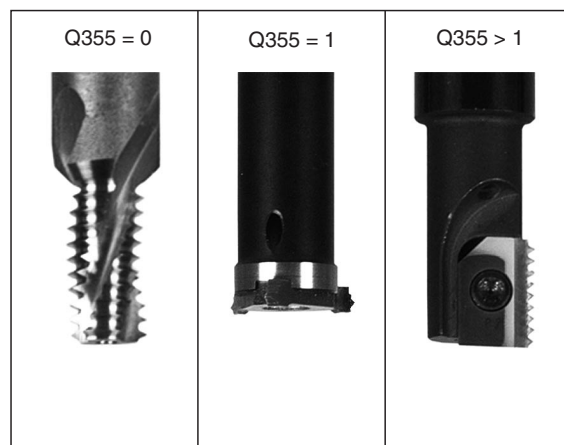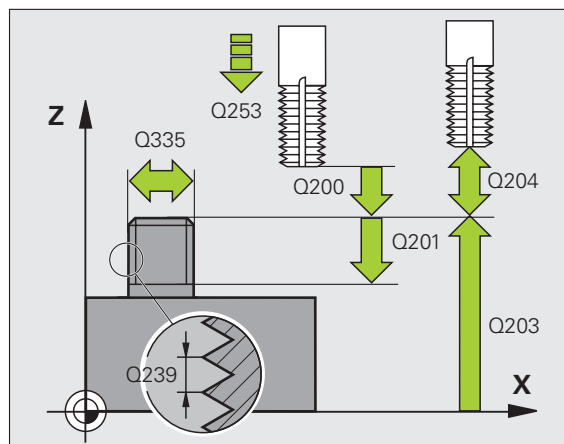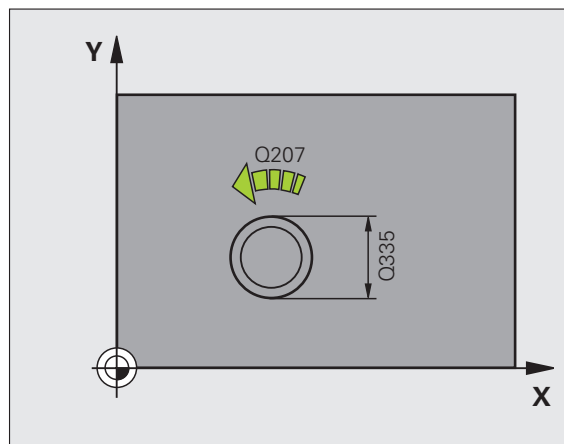

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Adâncime frontală Q358** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața superioară a piesei de prelucrat pentru zencuire la partea frontală a sculei. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999,9999
- **Deplasare frontală zencuire Q359** (valoare incrementală): Distanța cu care TNC deplasează centrul sculei de la centrul știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru zencuire Q254:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul zencuirii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999, în mod alternativ **FAUTO, FU**.
- **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999, în mod alternativ **FAUTO**.

Példa: Blocuri NC

25 CYCL DEF 267 FREZARE EXTERIOARĂ FILET	
Q335=10	;DIAMETRU NOMINAL
Q239=+1.5	;PAS
Q201=-20	;ADÂNCIME FILET
Q355=0	;FILETURI PER PAS
Q253=750	;F PREPOZIȚIONARE
Q351=+1	;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q200=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q358=+0	;ADÂNCIME FRONTALĂ
Q359=+0	;DECALAJ FRONTAL
Q203=+30	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q254=150	;F ZENCUIRE
Q207=500	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE



4.11 Exemple de programare


Exemplu: Frezare filet

Coordonatele orificiului găurit sunt stocate în tabelul de puncte TAB1.PNT și sunt apelate de TNC cu CYCL CALL PAT.

Razele sculelor sunt selectate astfel încât toți pașii de lucru să poată fi văzuți în graficele test.

Secvență de program

- Centrare
- Găurire
- Filetare

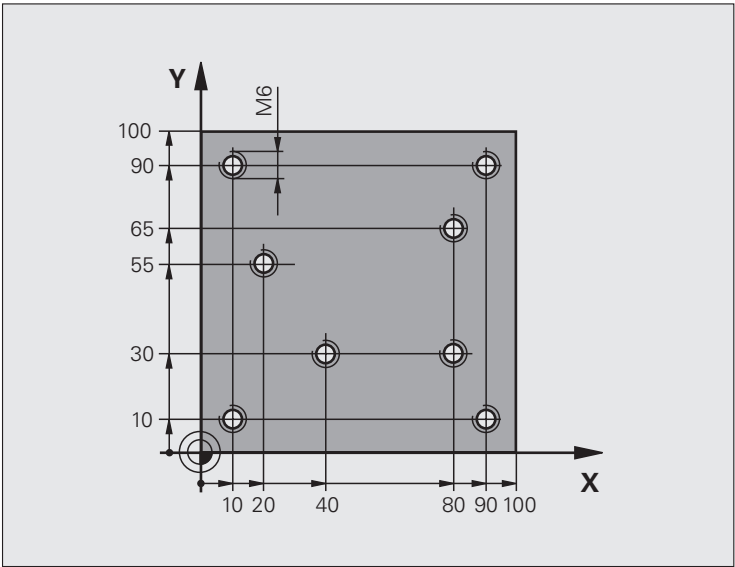

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4	Definire sculă burghiu centru
4 TOOL DEF 2 L+0 2.4	Definire sculă de găurire
5 TOOL DEF 3 L+0 R+3	Definire sculă tarod
6 TOOL CALL 1 Z S5000	Apelare sculă burghiu centrare
7 L Z+10 R0 F5000	Deplasare sculă la înălțimea de degajare (introduceți o valoare pentru F)
	TNC poziționează la înălțimea de degajare după fiecare ciclu
8 SEL PATTERN "TAB1"	Definirea tabelului de puncte
9 CYCL DEF 200 GAURIRE	Definire ciclu: CENTRARE
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-2 ;ADANCIME	
Q206=150 ;VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q202=2 ;ADANCIME DE PATRUNDERE	
Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VÂRF	
Q203=+0 ;COORDONATA DE SUPRAFAȚĂ	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte




Q204=0 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte
Q211=0.2 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
10 CYCL CALL PAT F5000 M3	Apelare ciclu în conexiune cu tabelul de puncte TAB1.PNT
	Viteză de avans între puncte: 5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	Retragere sculă, schimbare sculă
12 TOOL CALL 2 Z S5000	Apelare sculă: găurire
13 L Z+10 R0 F5000	Deplasare sculă la înălțimea de degajare (introduceți o valoare pentru F)
14 CYCL DEF 200 GAURIRE	Definire ciclu: găurire
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-25 ;ADÂNCIME	
Q206=150 ;VITEZA DE AVANS PENTRU CIOCĂNIRE	
Q202=5 ;ADANCIME DE PATRUNDERE	
Q210=0 ;TEMPORIZARE LA VARF	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte
Q204=0 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte
Q211=0.2 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3	Apelare ciclu în conexiune cu tabelul de puncte TAB1.PNT
16 L Z+100 R0 FMAX M6	Retragere sculă, schimbare sculă
17 TOOL CALL 3 Z S200	Apelare sculă pentru tarod
18 L Z+50 R0 FMAX	Deplasare sculă la înălțimea de degajare
19 CYCL DEF 206 FILETARE NOUA	Definiție ciclu pentru filetare
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-25 ;ADANCIME FILET	
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU CIOCĂNIRE	
Q211=0 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte
Q204=0 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	aici trebuie introdus 0, aplicat după cum este definit în tabelul de puncte
20 CYCL CALL PAT F5000 M3	Apelare ciclu în conexiune cu tabelul de puncte TAB1.PNT
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
22 END PGM 1 MM	



Tabel de puncte TAB1.PNT

TAB1.PNTMM
NRXYZ
0+10+10+0
1+40+30+0
2+90+10+0
3+80+30+0
4+80+65+0
5+90+90+0
6+10+90+0
7+20+55+0
[END]



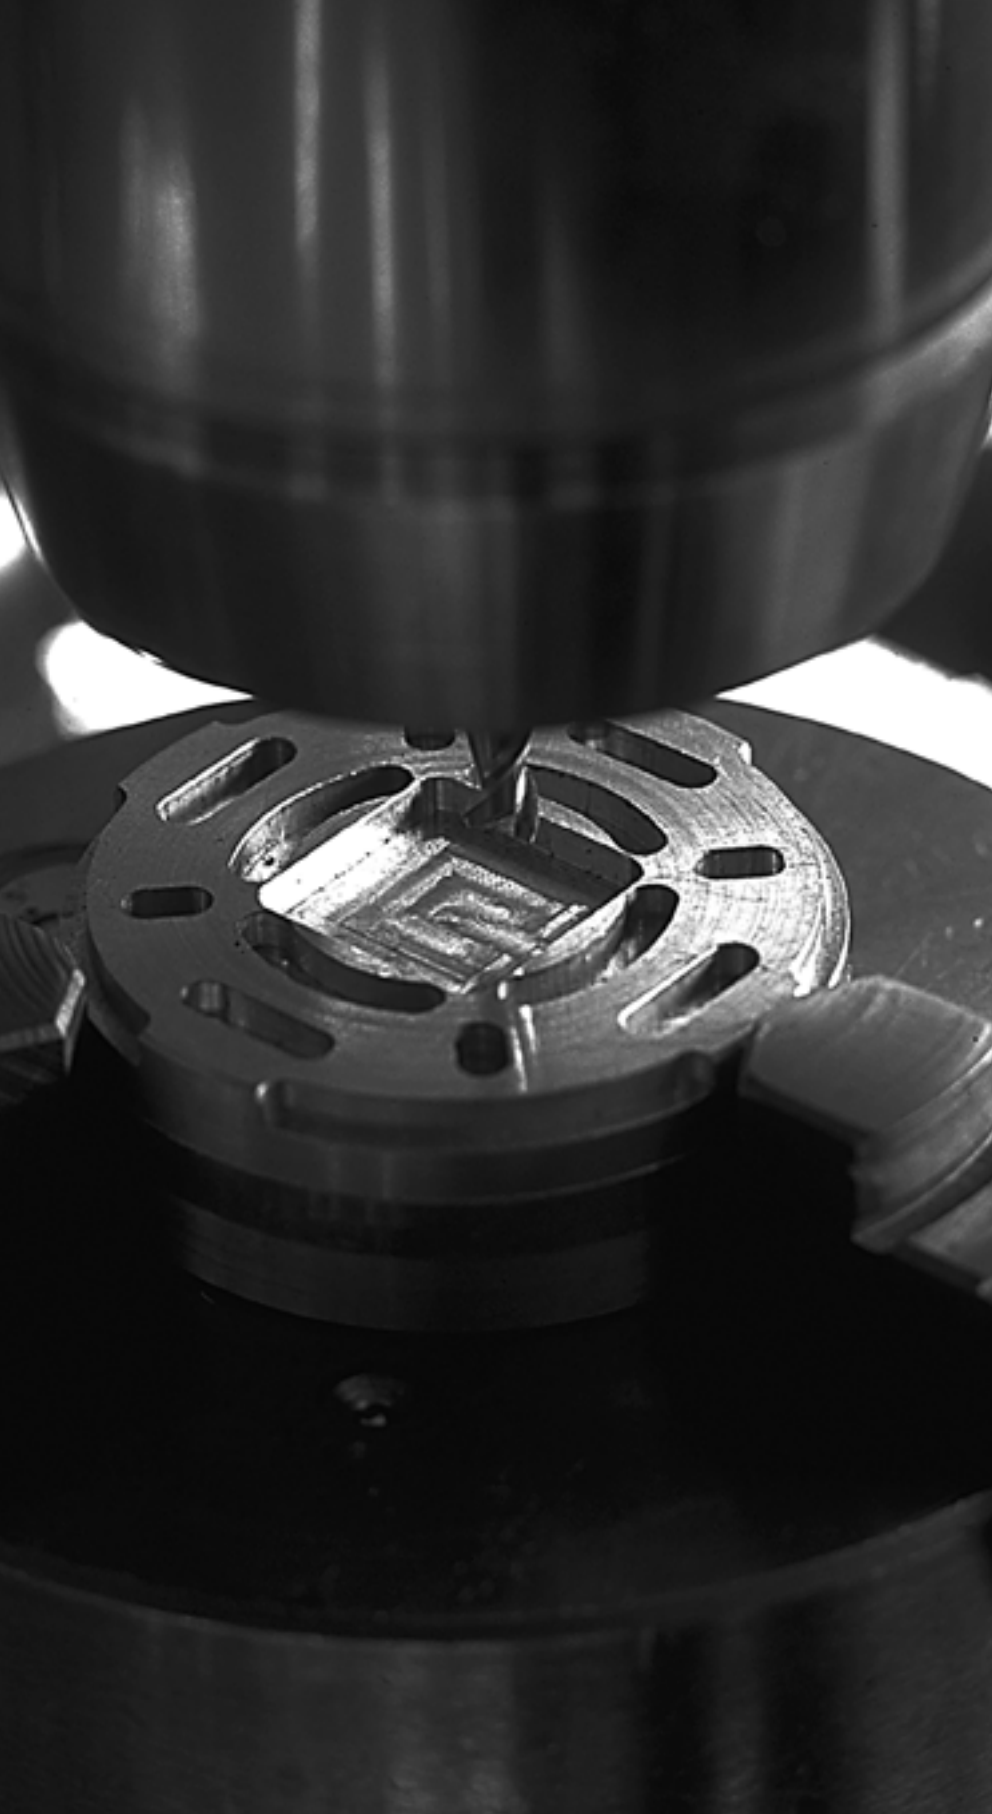

5

**Cicluri închise: frezare
buzunare / știfturi /
canale**



5.1 Principii

Prezentare generală

TNC oferă 6 cicluri pentru prelucrarea buzunarelor, știfturilor și a canalelor:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
251 BUZUNAR RECTANGULAR Ciclu de degroșare/finisare cu selecție a operației de prelucrare și pătrundere elicoidală		Pagina 139
252 BUZUNAR CIRCULAR Ciclu de degroșare/finisare cu selecție a operației de prelucrare și pătrundere elicoidală		Pagina 144
253 FREZARE CANAL Ciclu de degroșare/finisare cu selecție a operației de prelucrare și pătrundere rectilinie alternativă		Pagina 148
254 CANAL CIRCULAR Ciclu de degroșare/finisare cu selecție a operației de prelucrare și pătrundere rectilinie alternativă		Pagina 153
256 ȘTIFT RECTANGULAR Ciclu de degroșare/finisare cu pas, dacă sunt necesare mai multe treceri		Pagina 158
257 ȘTIFT CIRCULAR Ciclu de degroșare/finisare cu pas, dacă sunt necesare mai multe treceri		Pagina 162



5.2 BUZUNAR RECTANGULAR (Ciclul 251, DIN/ISO: G251)

Rulare ciclu

Utilizați Ciclul 251 BUZUNAR RECTANGULAR pentru a prelucra complet buzunare rectangulare. În funcție de parametrii ciclului, sunt disponibile următoarele alternative de prelucrare:

- Prelucrare completă: Degroșare, finisare în profunzime, finisare laterală
- Numai degroșare
- Numai finisare în profunzime și finisare laterală
- Numai finisare în profunzime
- Numai finisare laterală

Degroșarea

- 1 Scula pătrunde piesa de prelucrat în centrul buzunarului și avansează la prima adâncime de pătrundere. Specificați strategia de pătrundere cu Parametrul Q366.
- 2 TNC degroșează buzunarul dinspre interior înspre exterior, luând în calcul factorul de suprapunere (Parametrul Q370) și toleranțele de finisare (Parametrii Q368 și Q369).
- 3 La finalul operației de degroșare, TNC îndepărtează scula tangențial de peretele buzunarului, apoi deplasează cu prescrierea de degajare peste adâncimea de ciocănire curentă și revine de acolo cu avans transversal rapid la centrul buzunarului.
- 4 Acest proces este repetat până s-a atins adâncimea programată a buzunarului.

Finisarea

- 5 Conform definiției toleranțelor de finisare, TNC finisează apoi pereții buzunarului, cu mai multe avansări dacă este specificat. Peretele buzunarului este abordat tangențial.
- 6 Apoi TNC finisează baza buzunarului din interior înspre exterior. Baza buzunarului este abordată tangențial.



Luați în considerare la programare:



Cu o masă de sculă inactivă, trebuie să pătrundeți întotdeauna vertical ($Q366=0$) pentru că nu puteți defini un unghi de pătrundere.

Prepoziționați scula în planul de prelucrare la poziția de pornire, cu compensarea razei **R0**. Rețineți Parametrul Q367 (poziție buzunar).

TNC rulează ciclul pe axele (plan de prelucrare) cu care v-ați apropiat de poziția de pornire. De exemplu, pe X și Y, dacă ați programat **CYCL CALL POS X... Y...** sau pe U și V dacă ați programat **CYCL CALL POS U... V...**

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

La finalul ciclului, TNC retrage scula la poziția de pornire.

La finalul operației de degroșare, TNC poziționează scula înapoi la centrul buzunarului cu avans transversal rapid. Scula se află deasupra adâncimii curente de ciocănire cu prescrierea de degajare. Introduceți prescrierea de degajare astfel încât scula să nu se poată bloca din cauza așchiilor.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.




Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Dacă apelați ciclul cu operația de prelucrare 2 (numai finisare), TNC poziționează scula în centrul buzunarului cu traversare rapidă la prima adâncime de pătrundere.



Parametrii ciclului



- **Operație de prelucrare (0/1/2) Q215:** Definiți operația de prelucrare:
0: Degroșare și finisare
1: Numai degroșare
2: Numai finisare
 Finisarea laterală și finisarea în profunzime sunt executate numai dacă toleranțele de finisare (Q368, Q369) au fost definite.
- **Lungimea primei laturi Q218** (valoare incrementală): Lungime buzunar, paralel cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Lungimea laturii 2 Q219** (valoare incrementală): Lungime buzunar, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Raza colțului Q220:** Raza colțului buzunarului. Dacă ați introdus 0 aici, TNC presupune că raza colțului este egală cu raza sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Toleranță de finisare pentru laterală Q368** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Unghi de rotire Q224** (absolut): Unghiul după care este rotit întregul buzunar. Centrul de rotație este poziția la care se află scula când se apelează ciclul. Interval de intrare: de la -360.0000 la 360.0000
- **Poziție buzunar Q367:** Poziția buzunarului în raport cu poziția sculei când este apelat ciclul:
0: Poziție sculă = Centrul buzunarului
1: Poziție sculă = Colț stânga jos
2: Poziție sculă = Colț dreapta jos
3: Poziție sculă = Colț dreapta sus
4: Poziție sculă = Colț stânga sus
- **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
 Alternativ PREDEF

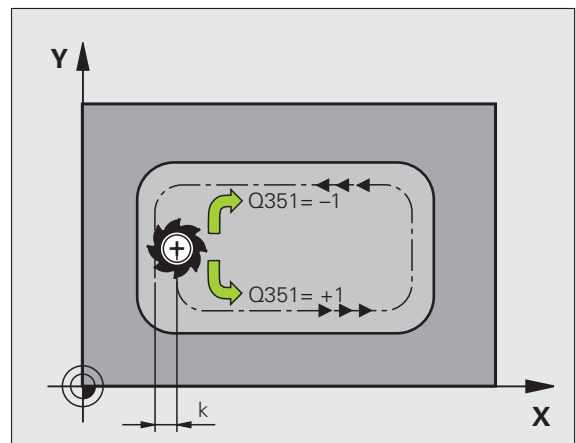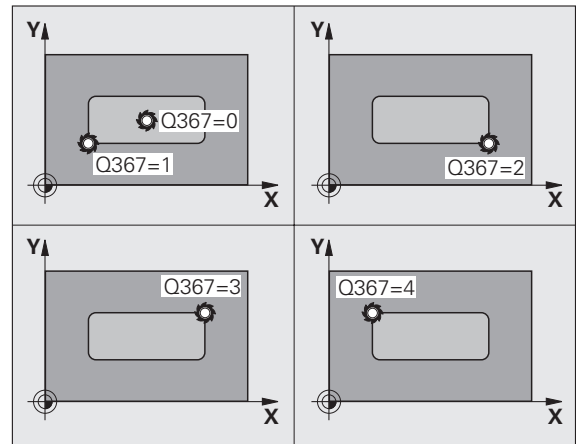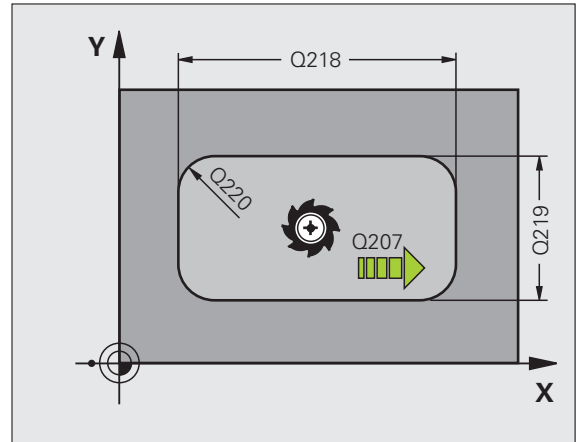

- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a buzunarului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru bază Q369** (valoare incrementală): Toleranță finisare în axa sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Avans pentru finisare Q338** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Q338=0: Finisare cu un avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

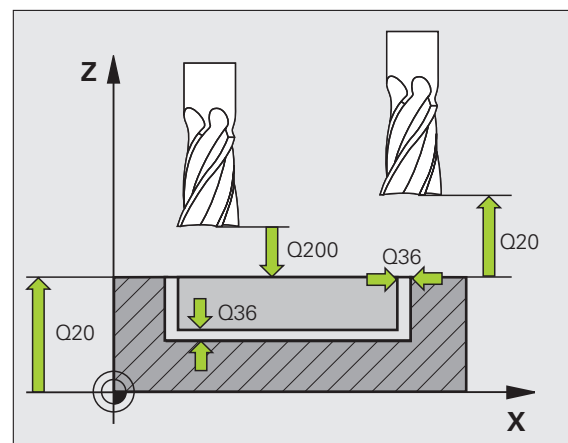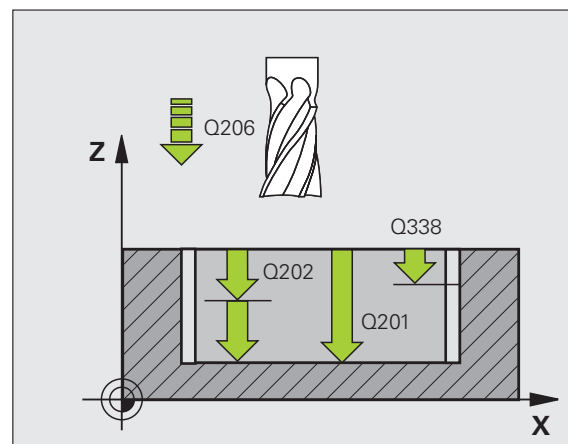

- **Factor de suprapunere cale Q370:** $Q370 \times \text{raza sculei} = \text{factor pas } k$. Interval de intrare: de la 0,1 la 1,9999, alternativ **PREDEF**.
- **Strategie de pătrundere Q366:** Tipul strategiei de pătrundere.
 - 0 = pătrundere verticală. TNC pătrunde perpendicular, indiferent de unghiul de pătrundere **UNGHI** definit în tabelul de scule.
 - 1 = pătrundere elicoidală. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare.
 - 2 = pătrundere rectilinie alternativă. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare. Lungimea rectilinie alternativă depinde de unghiul de pătrundere. Ca valoare minimă, TNC utilizează dublul diametrului sculei.
- Alternativ: **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru finisare Q385:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul finisării laterale și a bazei în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.

Példa: Blocuri NC

8 CYCL DEF 251 BUZUNAR RECTANGULAR	
Q215=0	; OPERAȚIE DE PRELUCRARE
Q218=80	; LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q219=60	; LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q220=5	; RAZĂ COLȚ
Q368=0.2	; TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q224=+0	; UNGHI DE rotație
Q367=0	; POZIȚIE BUZUNAR
Q207=500	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q351=+1	; FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q201=-20	; ADÂNCIME
Q202=5	; ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q369=0.1	; TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ
Q206=150	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q338=5	; AVANS PENTRU FINISARE
Q200=2	; PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+0	; COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	; A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q370=1	; SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ
Q366=1	; PĂTRUNDERE
Q385=500	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FINISARE
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	



5.3 BUZUNAR CIRCULAR (Ciclul 252, DIN/ISO: G252)

Rulare ciclu

Utilizați ciclul 252 BUZUNAR CIRCULAR pentru a prelucra complet buzunare circulare. În funcție de parametrii ciclului, sunt disponibile următoarele alternative de prelucrare:

- Prelucrare completă: Degroșare, finisare în profunzime, finisare laterală
- Numai degroșare
- Numai finisare în profunzime și finisare laterală
- Numai finisare în profunzime
- Numai finisare laterală

Degroșarea

- 1 Scula pătrunde piesa de prelucrat în centrul buzunarului și avansează la prima adâncime de pătrundere. Specificați strategia de pătrundere cu Parametrul Q366.
- 2 TNC degroșează buzunarul dinspre interior înspre exterior, luând în calcul factorul de suprapunere (Parametrul Q370) și toleranțele de finisare (Parametrii Q368 și Q369).
- 3 La finalul operației de degroșare, TNC îndepărtează scula tangențial de peretele buzunarului, apoi deplasează cu prescrierea de degajare peste adâncimea de ciocănire curentă și revine de acolo cu avans transversal rapid la centrul buzunarului.
- 4 Acest proces este repetat până s-a atins adâncimea programată a buzunarului.

Finisarea

- 5 Conform definiției toleranței de finisare, TNC finisează apoi pereții buzunarului, cu mai multe avansări dacă este specificat. Peretele buzunarului este abordat tangențial.
- 6 Apoi TNC finisează baza buzunarului din interior înspre exterior. Baza buzunarului este abordată tangențial.

Luați în considerare la programare:



Cu o masă de sculă inactivă, trebuie să pătrundeți întotdeauna vertical ($Q366=0$) pentru că nu puteți defini un unghi de pătrundere.

Prepoziționați scula în planul de prelucrare la poziția de pornire (centrul cercului), cu compensarea razei **R0**.

TNC rulează ciclul pe axele (plan de prelucrare) cu care v-ați apropiat de poziția de pornire. De exemplu, pe X și Y, dacă ați programat **CYCL CALL POS X... Y...** sau pe U și V dacă ați programat **CYCL CALL POS U... V...**

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

La finalul ciclului, TNC retrage scula la poziția de pornire.

La finalul operației de degroșare, TNC poziționează scula înapoi la centrul buzunarului cu avans transversal rapid. Scula se află deasupra adâncimii curente de ciocănire cu prescrierea de degajare. Introduceți prescrierea de degajare astfel încât scula să nu se poată bloca din cauza așchiilor.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Dacă apăsați ciclul cu operația de prelucrare 2 (numai finisare), TNC poziționează scula în centrul buzunarului cu traversare rapidă la prima adâncime de pătrundere.




Parametrii ciclului



- ▶ **Operație de prelucrare (0/1/2) Q215:** Definiți operația de prelucrare:
0: Degroșare și finisare
1: Numai degroșare
2: Numai finisare
 Finisarea laterală și finisarea în profunzime sunt executate numai dacă toleranțele de finisare (Q368, Q369) au fost definite.
- ▶ **Diametrul cercului Q223:** Diametrul buzunarului finisat. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru laterală Q368** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
 Alternativ PREDEF
- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a buzunarului. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru bază Q369** (valoare incrementală): Toleranță finisare în axa sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Avans pentru finisare Q338** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Q338=0: Finisare cu un avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

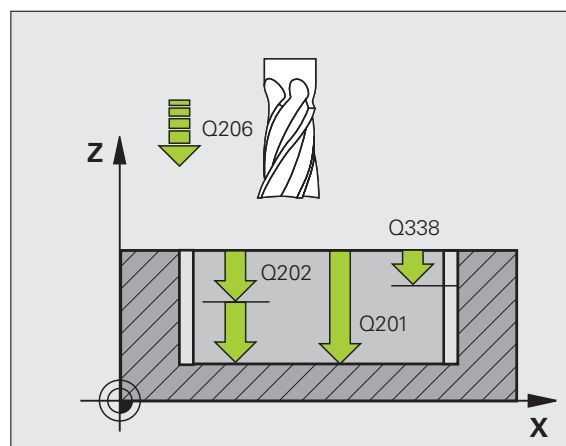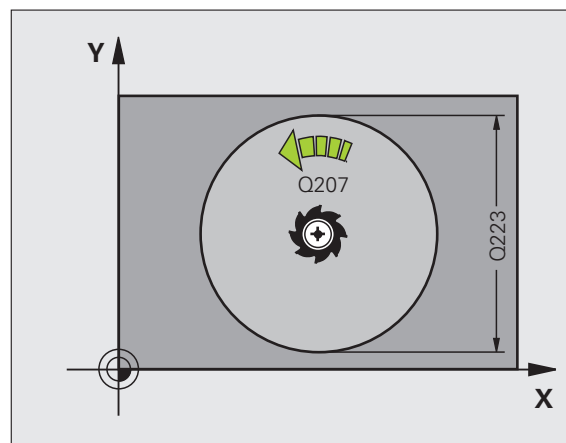

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Factor de suprapunere cale Q370**: $Q370 \times \text{raza sculei} = \text{factor pas } k$. Interval de intrare: de la 0,1 la 1,9999 alternativ **PREDEF**.
- **Strategie de pătrundere Q366**: Tipul strategiei de pătrundere.
 - 0 = pătrundere verticală. TNC pătrunde perpendicular, indiferent de unghiul de pătrundere **UNGHI** definit în tabelul de scule.
 - 1 = pătrundere elicoidală. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare.
 - Alternativ: **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru finisare Q385**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul finisării laterale și a bazei în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.

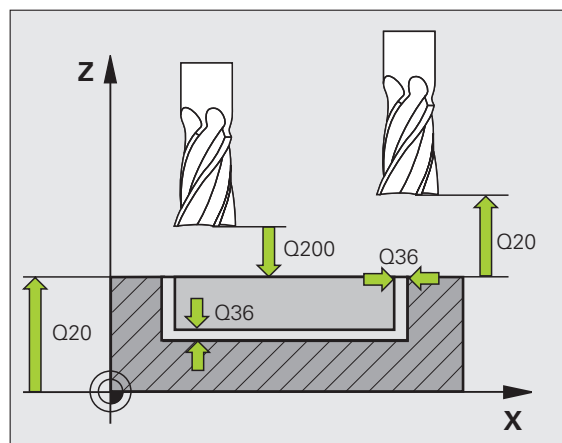

Példa: Blocuri NC

8 CYCL DEF 252 BUZUNAR CIRCULAR	
Q215=0	; OPERAȚIE DE PRELUCRARE
Q223=60	; DIAMETRU CERC
Q368=0.2	; TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q207=500	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q351=+1	; FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q201=-20	; ADÂNCIME
Q202=5	; ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q369=0.1	; TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ
Q206=150	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q338=5	; AVANS PENTRU FINISARE
Q200=2	; PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+0	; COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	; A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q370=1	; SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ
Q366=1	; PĂTRUNDERE
Q385=500	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FINISARE
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	

5.4 FREZARE CANAL (Ciclul 253, DIN/ISO: G253)

Rulare ciclu

Utilizați Ciclul 253 pentru a prelucra complet un canal. În funcție de parametrii ciclului, sunt disponibile următoarele alternative de prelucrare:

- Prelucrare completă: Degroșare, finisare în profunzime, finisare laterală
- Numai degroșare
- Numai finisare în profunzime și finisare laterală
- Numai finisare în profunzime
- Numai finisare laterală

Degroșarea

- 1 Începând cu centrul arcului canalului stâng, scula se deplasează cu o mișcare rectilinie alternativă, la unghiul de pătrundere definit în tabelul de scule, până la prima adâncime de avans. Specificați strategia de pătrundere cu Parametrul Q366.
- 2 TNC degroșează canalul din interior înspre exterior, luând în calcul toleranțele de finisare (parametrul Q368 și Q369).
- 3 Acest proces este repetat până este atinsă adâncimea canalului.

Finisarea

- 4 Conform definiției toleranței de finisare, TNC finisează apoi pereții canalului, cu mai multe avansări dacă este specificat. Latura canalului este abordată tangențial în arcu canalului drept.
- 5 Apoi TNC finisează baza canalului din interior înspre exterior. Baza canalului este abordată tangențial.

Luați în considerare la programare:



Cu o masă de sculă inactivă, trebuie să pătrundeți întotdeauna vertical (Q366=0) pentru că nu puteți defini un unghi de pătrundere.

Prepoziționați scula în planul de prelucrare la poziția de pornire, cu compensarea razei **R0**. Rețineți Parametrul Q367 (poziție canal).

TNC rulează ciclul pe axele (plan de prelucrare) cu care v-ați apropiat de poziția de pornire. De exemplu, pe X și Y, dacă ați programat **CYCL CALL POS X... Y...** sau pe U și V dacă ați programat **CYCL CALL POS U... V...**

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

La finalul ciclului, TNC retrage scula la poziția de pornire (centrul canalului) în planului de lucru. Excepție: dacă definiți o poziție diferită de 0 a canalului, atunci TNC poziționează scula doar în axa sculei, la a 2-a prescriere de degajare. În aceste cazuri, programați deplasări absolute după fiecare apelare ciclu.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

Dacă lățimea canalului este mai mare decât dublul diametrului sculei, TNC degroșează canalul corespunzător, din interior înspre exterior. Puteți așadar să frezați orice canale și cu scule mici.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Dacă apelați ciclul cu operația de prelucrare 2 (numai finisare), TNC poziționează scula la prima adâncime de pătrundere cu traversare rapidă:




Parametrii ciclului




- ▶ **Operație de prelucrare (0/1/2) Q215:** Definiți operația de prelucrare:
0: Degroșare și finisare
1: Numai degroșare
2: Numai finisare
 Finisarea laterală și finisarea în profunzime sunt executate numai dacă toleranțele de finisare (Q368, Q369) au fost definite.
- ▶ **Lungimea canalului Q218** (valoare paralelă cu axa de referință a planului de lucru): Introduceți lungimea canalului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lățimea canalului Q219** (valoare paralelă cu axa secundară a planului de lucru): Introduceți lățimea canalului. Dacă introduceți o lățime a canalului egală cu diametrul sculei, TNC va efectua numai procesul de degroșare (frezare canal). Lățimea maximă a canalului pentru degroșare: Dublul diametrului sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru laterală Q368** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru.
- ▶ **Unghi de rotire Q374** (absolut): Unghiul după care este rotit întregul canal. Centrul de rotație este poziția la care se află scula când se apelează ciclul. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Poziție canal (0/1/2/3/4) Q367:** Poziția canalului în raport cu poziția sculei când este apelat ciclul:
0: Poziție sculă = Centrul canalului
1: Poziție sculă = Capăt stâng al canalului
2: Poziție sculă = Centrul cercului stâng al canalului
3: Poziție sculă = Centrul cercului drept al canalului
4: Poziție sculă = Capăt drept al canalului
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:**
 Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
 Alternativ PREDEF

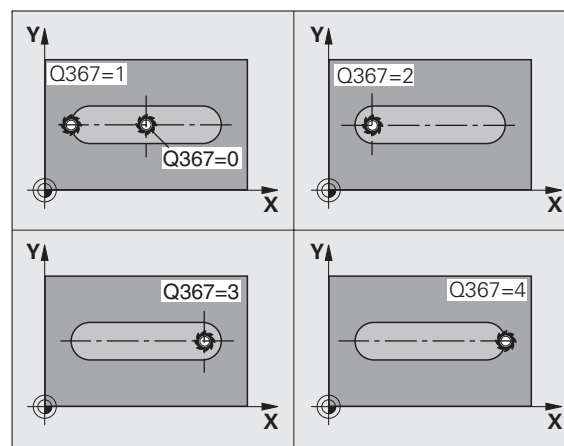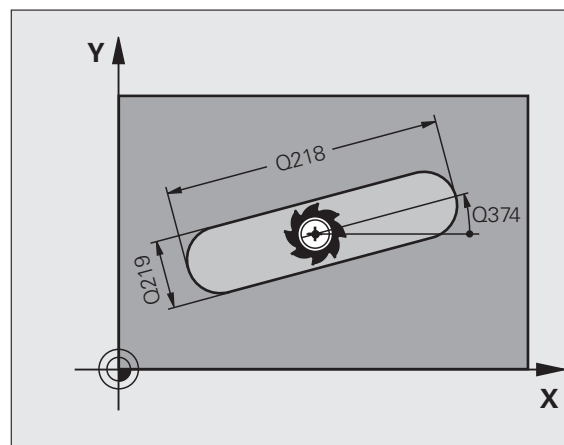

- **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a canalului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Toleranță de finisare pentru bază Q369** (valoare incrementală): Toleranță finisare în axa sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- **Avans pentru finisare Q338** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Q338=0: Finisare cu un avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

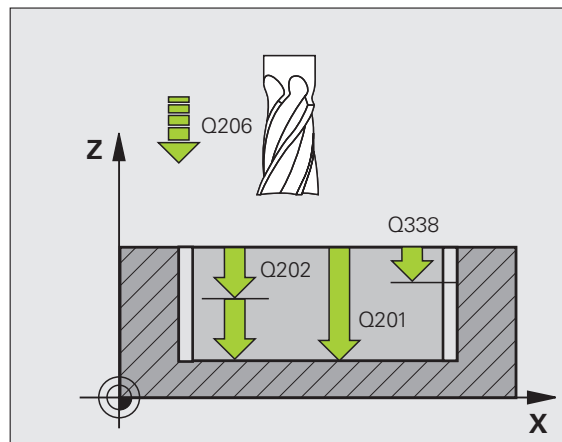

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Strategie de pătrundere Q366**: Tipul strategiei de pătrundere.
 - 0 = pătrundere verticală. TNC pătrunde perpendicular, indiferent de unghiul de pătrundere **UNGHI** definit în tabelul de scule.
 - 1 = pătrundere elicoidală. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare. Pătrundeți pe un traseu elicoidal dacă spațiul este suficient.
 - 2 = pătrundere rectilinie alternativă. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare.
 - Alternativ: **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru finisare Q385**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul finisării laterale și a bazei în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.

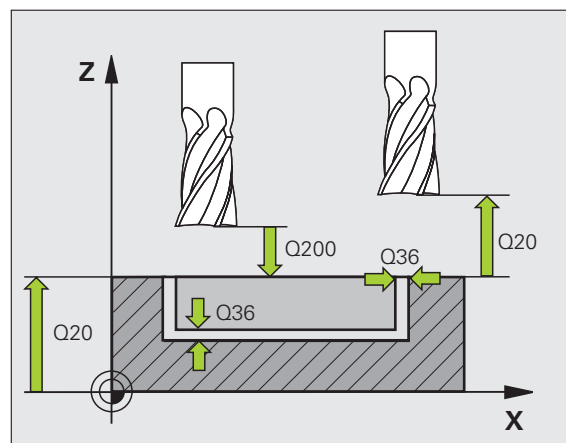

Példa: Blocuri NC

8 CYCL DEF 253 FREZARE CANAL

Q215=0 ; OPERAȚIE DE PRELUCRARE

Q218=80 ; LUNGIME CANAL

Q219=12 ; LĂȚIME CANAL

Q368=0.2 ; TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ

Q374=+0 ; UNGHI DE ROTAȚIE

Q367=0 ; POZIȚIE CANAL

Q207=500 ; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE

Q351=+1 ; FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI

Q201=-20 ; ADÂNCIME

Q202=5 ; ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE

Q369=0.1 ; TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ

Q206=150 ; VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE

Q338=5 ; AVANS PENTRU FINISARE

Q200=2 ; PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q203=+0 ; COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ

Q204=50 ; A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q366=1 ; PĂTRUNDERE

Q385=500 ; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FINISARE

9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3

5.5 CANAL CIRCULAR (Ciclul 254, DIN/ISO: G254)

Rulare ciclu

Utilizați Ciclul 254 pentru a prelucra complet un canal circular. În funcție de parametrii ciclului, sunt disponibile următoarele alternative de prelucrare:

- Prelucrare completă: Degroșare, finisare în profunzime, finisare laterală
- Numai degroșare
- Numai finisare în profunzime și finisare laterală
- Numai finisare în profunzime
- Numai finisare laterală

Degroșarea

- 1 Scula se deplasează cu o mișcare rectilinie alternativă în centrul canalului, la unghiul de pătrundere definit în tabelul de scule, până la prima adâncime de avans. Specificați strategia de pătrundere cu Parametrul Q366.
- 2 TNC degroșează canalul din interior înspre exterior, luând în calcul toleranțele de finisare (parametrul Q368 și Q369).
- 3 Acest proces este repetat până este atinsă adâncimea canalului.

Finisarea

- 4 Conform definiției toleranței de finisare, TNC finisează apoi pereții canalului, cu mai multe avansări dacă este specificat. Latura canalului este abordată tangențial.
- 5 Apoi TNC finisează baza canalului din interior înspre exterior. Baza canalului este abordată tangențial.



Luați în considerare la programare:



Cu o masă de sculă inactivă, trebuie să pătrundeți întotdeauna vertical ($Q366=0$) pentru că nu puteți defini un unghi de pătrundere.

Prepoziționați scula în planul de prelucrare, cu compensarea razei **R0**. Definiți Parametrul Q367 (**Referință pentru poziția sculei**) corespunzător.

TNC rulează ciclul pe axele (plan de prelucrare) cu care v-ați apropiat de poziția de pornire. De exemplu, pe X și Y, dacă ați programat **CYCL CALL POS X... Y...** sau pe U și V dacă ați programat **CYCL CALL POS U... V...**

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

La finalul ciclului, TNC retrage scula la poziția de pornire (centrul arcului de cerc) în planului de lucru. Excepție: dacă definiți o poziție diferită de 0 a canalului, atunci TNC poziționează scula doar în axa sculei, la a 2-a prescriere de degajare. În aceste cazuri, programați mișcări de avans transversal absolute după fiecare apelare ciclu.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu **ADÂNCIME** determină direcția de lucru. Dacă programați **ADÂNCIME = 0**, ciclul nu va fi executat.

Dacă lățimea canalului este mai mare decât dublul diametrului sculei, TNC degroșează canalul corespunzător, din interior înspre exterior. Puteți așadar să frezați orice canale și cu scule mici.

Poziția canalului 0 nu este permisă dacă utilizați Ciclul 254 Canal circular împreună cu Ciclul 221.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!

Dacă apelați ciclul cu operația de prelucrare 2 (numai finisare), TNC poziționează scula la prima adâncime de pătrundere cu traversare rapidă:

Parametrii ciclului



- **Operație de prelucrare (0/1/2) Q215:** Definiți operația de prelucrare:



0: Degroșare și finisare

1: Numai degroșare



2: Numai finisare

Finisarea laterală și finisarea în profunzime sunt executate numai dacă toleranțele de finisare (Q368, Q369) au fost definite.


- **Lățimea canalului Q219** (valoare paralelă cu axa secundară a planului de lucru): Introduceți lățimea canalului. Dacă introduceți o lățime a canalului egală cu diametrul sculei, TNC va efectua numai procesul de degroșare (frezare canal). Lățimea maximă a canalului pentru degroșare: Dublul diametrului sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Toleranță de finisare pentru laterală Q368** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Diametrul cercului de pas Q375:** Introduceți diametrul cercului de pas. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Referință pentru poziție canal (0/1/2/3) Q367:** Poziția buzunarului în raport cu poziția sculei când este apelat ciclul:
 - 0:** Poziția sculei nu este luată în calcul. Poziția canalului este determinată de centrul cercului de pas introdus și de unghiul de pornire.
 - 1:** Poziție sculă = Centrul cercului stâng al canalului. Unghiul de pornire Q376 este raportat la această poziție. Centrul cercului de pas introdus nu este luat în calcul.
 - 2:** Poziție sculă = Centrul liniei centrale. Unghiul de pornire Q376 este raportat la această poziție. Centrul cercului de pas introdus nu este luat în calcul.
 - 3:** Poziție sculă = Centrul cercului drept al canalului. Unghiul de pornire Q376 este raportat la această poziție. Centrul cercului de pas introdus nu este luat în calcul.
- **Centrul axei 1 Q216** (valoare absolută): Centru cerc de pas în axa de referință a planului de lucru. **Aplicabil numai dacă Q367 = 0.** Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Centrul axei 2 Q217** (valoare absolută): Centru cerc de pas în axa secundară a planului de lucru. **Aplicabil numai dacă Q367 = 0.** Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Unghi de pornire Q376** (valoare absolută): Introduceți unghiul polar pentru punctul de pornire. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- **Lungime angulară Q248** (valoare incrementală): Introduceți lungimea angulară a canalului. Interval de intrare: de la 0 la 360,000

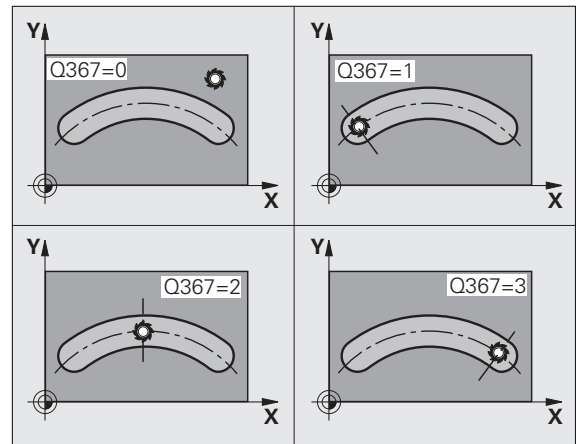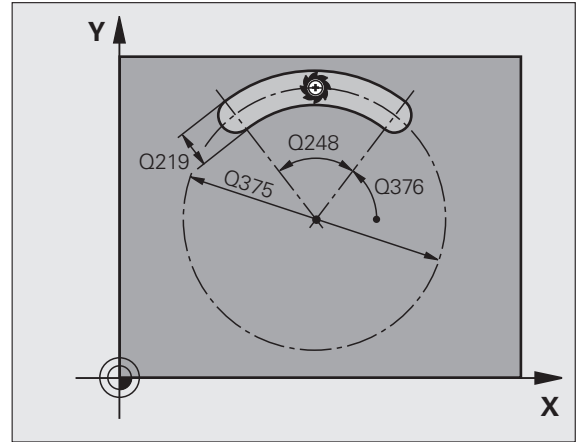

- ▶ **Increment de unghi Q378 (incremental):** Unghiul după care este rotit întregul canal. Centrul de rotație este în centrul cercului de pas. Interval de intrare: de la -360.000 la 360.000
- ▶ **Număr de repetări Q377:** Numărul operațiilor de prelucrare pe un cerc de pas. Interval de intrare: de la 1 la 99999
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:**
Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ PREDEF
- ▶ **Adâncime Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a canalului. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999.9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202 (valoare incrementală):** Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru bază Q369 (valoare incrementală):** Toleranță finisare în axa sculei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Avans pentru finisare Q338 (valoare incrementală):** Avans per tăiere. Q338=0: Finisare cu un avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

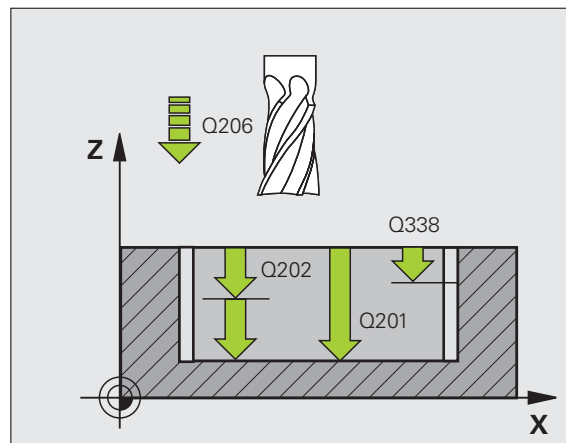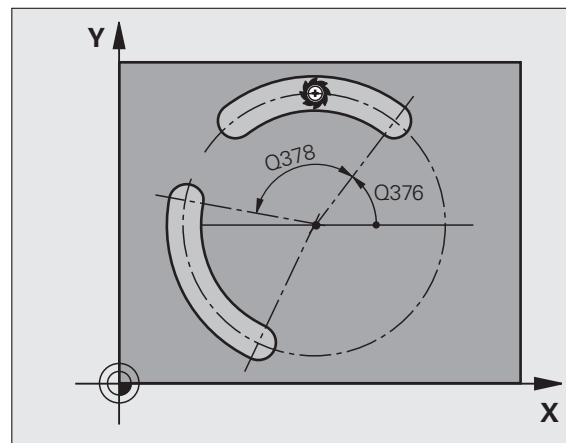

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Strategie de pătrundere Q366**: Tipul strategiei de pătrundere.
 - 0 = pătrundere verticală. TNC pătrunde perpendicular, indiferent de unghiul de pătrundere **UNGHI** definit în tabelul de scule.
 - 1 = pătrundere elicoidală. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare. Pătrundeți pe un traseu elicoidal dacă spațiul este suficient.
 - 2 = pătrundere rectilinie alternativă. În tabelul de scule, unghiul de pătrundere **UNGHI** pentru scula activă trebuie să fie diferit de 0. Altfel, TNC afișează un mesaj de eroare. TNC poate pătrunde rectiliniu alternativ doar când lungimea de deplasare pe arc de cerc este de 3 ori diametrul sculei.
- Alternativ: **PREDEF**
- **Viteză de avans pentru finisare Q385**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul finisării laterale și a bazei în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.

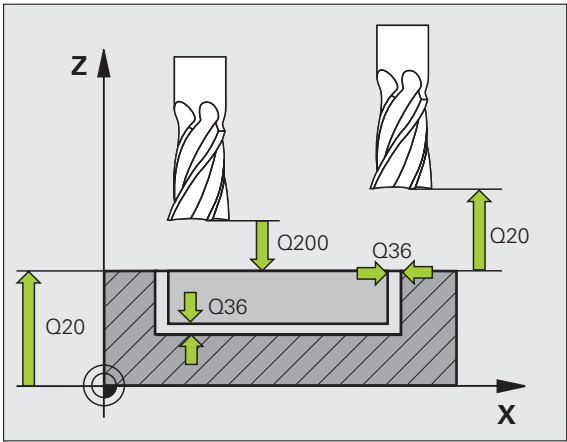

Pélida: Blocuri NC

8 CYCL DEF 254 CANAL CIRCULAR	
Q215=0	; OPERAȚIE DE PRELUCRARE
Q219=12	; LAȚIME CANAL
Q368=0.2	; TOLERANȚA PENTRU LATURA
Q375=80	; DIAMETRU CERC DE PAS
Q367=0	; POZIȚIE REFERINȚA CANAL
Q216=+50	; CENTRU PE PRIMA AXA
Q217=+50	; CENTRU PE A 2-A AXA
Q376=+45	; UNGHI DE PORNIRE
Q248=90	; LUNGIME ANGULARA
Q378=0	; UNGHI DE INCREMENTARE
Q377=1	; NUMĂR DE OPERAȚII
Q207=500	; VITEZA DE AVANS PENTRU FREZARE
Q351=+1	; FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q201=-20	; ADÂNCIME
Q202=5	; ADÂNCIME DE PATRUNDERE
Q369=0.1	; TOLERANȚA PENTRU BAZA
Q206=150	; VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q338=5	; AVANS PENTRU FINISARE
Q200=2	; PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+0	; COORDONATA DE SUPRAFAȚA
Q204=50	; A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q366=1	; PATRUNDERE
Q385=500	; VITEZĂ DE AVANS PENTRU FINISARE
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	




5.6 ȘTIFT RECTANGULAR (Ciclul 256, DIN/ISO: G256)

Rulare ciclu

Utilizați Ciclul 256 pentru a prelucra un știft rectangular. Dacă o dimensiune a piesei brute de prelucrat este mai mare decât valoarea maximă posibilă, atunci TNC efectuează mai multe avansări transversale, până când dimensiunea finisată a fost prelucrată.

- 1 Scula se deplasează de la poziția de pornire a ciclului (centru canal) în direcția X pozitiv la poziția de pornire pentru prelucrare știft. Poziția de pornire se află cu 2 mm la dreapta de știftul neprelucrat.
- 2 Dacă scula se află la a 2-a prescriere de degajare, se deplasează cu avans transversal rapid **FMAX** la prescrierea de degajare, iar de acolo avansează la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans pentru pătrundere.
- 3 Scula se deplasează apoi tangențial, în semicerc pe conturul știftului și prelucreează o rotire completă.
- 4 Dacă dimensiunea finisată nu poate fi prelucrată cu o rotire completă, TNC efectuează un avans transversal cu factorul curent și prelucreează cu încă o rotire. TNC ia în considerare dimensiunile piesei brute de prelucrat, dimensiunea finală și avansul transversal. Acest proces este repetat până este obținută dimensiunea finală stabilă.
- 5 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial pe un semicerc și revine la punctul de pornire pentru prelucrarea știftului.
- 6 Apoi, TNC introduce scula la următoarea adâncime de pătrundere și prelucreează știftul la această adâncime.
- 7 Acest proces este repetat până s-a atins adâncimea programată a știftului.

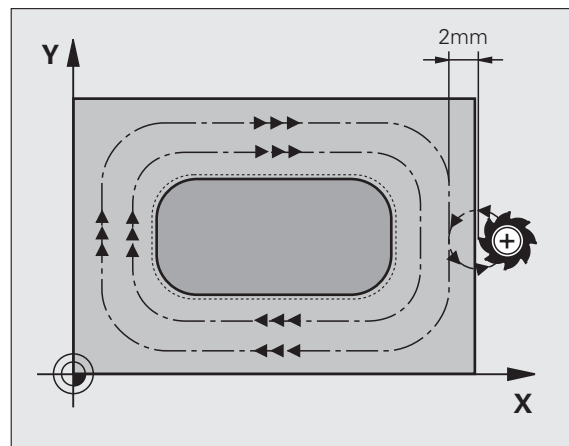

Luați în considerare la programare:

Prepoziționați scula în planul de prelucrare la poziția de pornire, cu compensarea razei **R0**. Notă: Parametrul Q367 (poziție știft).

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

La sfârșit, TNC poziționează scula înapoi la prescrierea de degajare sau la a 2-a prescriere de degajare, dacă una dintre ele a fost programată.

**Pericol de coliziune!**

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!




Asigurați destul spațiu lângă știft pentru operațiunea de apropiere. Minim: diametru sculă + 2 mm




Parametrii ciclului



- ▶ **Lungimea primei laturi Q218:** Lungime știft, paralel cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime 1 latură brută piesă de prelucrat Q424:** Lungimea știftului brut, paralelă cu axa de referință a planului de lucru. Introduceți **Lungimea 1 a laturii piesei brute de prelucrat** mai mare decât **Lungimea primei laturi**. TNC efectuează mai mulți pași, dacă diferența dintre dimensiunea 1 piesei brute de prelucrat și dimensiunea finală 1 este mai mare decât pasul permis (raza sculei înmulțită cu suprapunerea căii Q370). TNC calculează un pas constant de fiecare dată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime a doua latură Q219:** Lungime știft, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Introduceți **Lungimea 2 a laturii piesei brute de prelucrat** mai mare decât **Lungimea celei de-a doua laturi**. TNC efectuează mai mulți pași dacă diferența dintre dimensiunea 2 a piesei brute de prelucrat și dimensiunea finală 2 este mai mare decât pasul permis (raza sculei înmulțită cu suprapunerea căii Q370). TNC calculează un pas constant de fiecare dată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungimea 2 a laturii piesei brute de prelucrat Q425:** Lungimea știftului brut, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Raza colțului Q220:** Raza colțului știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru latură Q368** (valoare incrementală): Toleranță de finisare în planul de lucru, rămasă după prelucrare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghi de rotire Q224** (absolut): Unghiul după care este rotit întregul știft. Centrul de rotație este poziția la care se află scula când se apelează ciclul. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Poziție știft Q367:** Poziția știftului în raport cu poziția sculei când este apelat ciclul:
 - 0: Poziție sculă = Centrul știftului
 - 1: Poziție sculă = Colț stânga jos
 - 2: Poziție sculă = Colț dreapta jos
 - 3: Poziție sculă = Colț dreapta sus
 - 4: Poziție sculă = Colț stânga sus

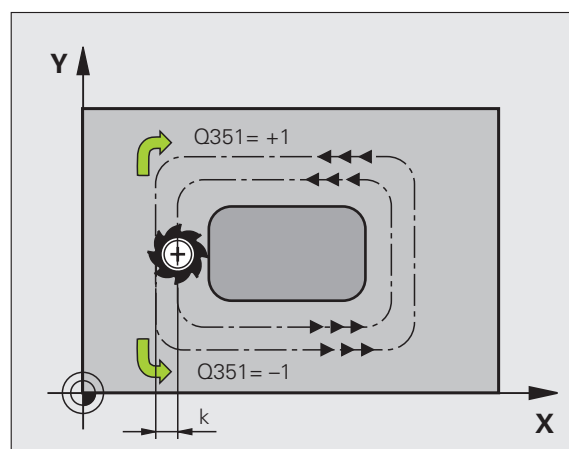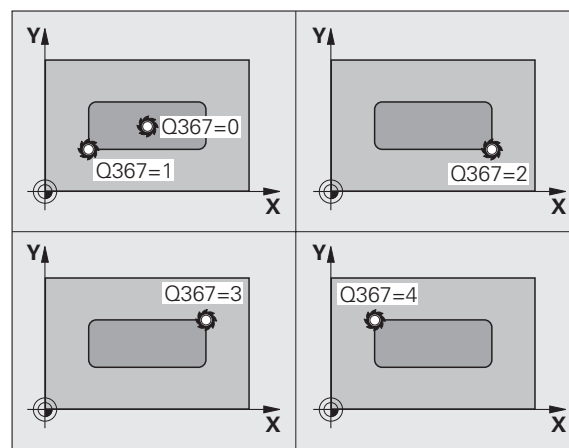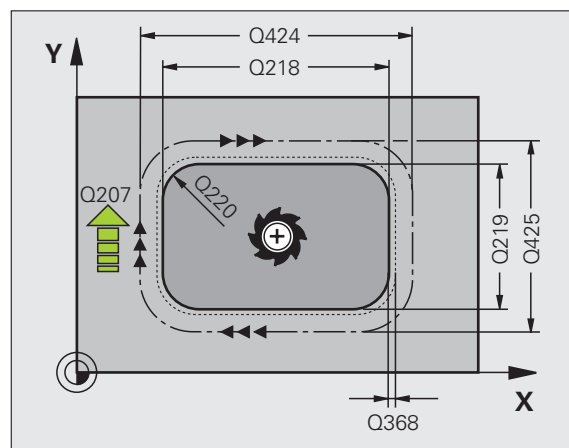

- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
 Alternativ PREDEF
- ▶ **Adâncime Q201 (valoare incrementală):** Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a știftului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202 (valoare incrementală):** Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FMAX, FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Prescriere de degajare Q200 (valoare incrementală):** Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ PREDEF
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203 (valoare absolută):** Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere degajare Q204 (valoare incrementală):** Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ PREDEF
- ▶ **Factor de suprapunere cale Q370:** Q370 x raza sculei = factor pas k. Interval de intrare: de la 0,1 la 1,9999 alternativ PREDEF.

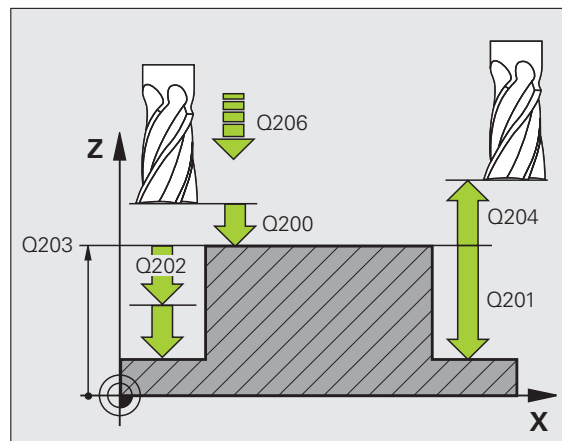

Példa: Blocuri NC

8 CYCL DEF 256 ȘTIFT RECTANGULAR	
Q218=60	;LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q424=74	;LATURĂ 1 PIESĂ BRUTĂ DE PRELUCRAT
Q219=40	;LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q425=60	;LATURĂ 2 PIESĂ BRUTĂ DE PRELUCRAT
Q220=5	;RAZĂ COLȚ
Q368=0.2	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q224=+0	;UNGHI DE ROTAȚIE
Q367=0	;POZIȚIE ȘTIFT
Q207=500	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q351=+1	;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q201=-20	;ADÂNCIME
Q202=5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q206=150	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q200=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+0	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q370=1	;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	




5.7 ȘTIFT CIRCULAR (Ciclul 257, DIN/ISO: G257)

Rulare ciclu

Utilizați Ciclul 257 pentru a prelucra un știft circular. Dacă diametrul piesei brute de prelucrat este mai mare decât avansul transversal maxim permis, atunci TNC execută mai multe avansuri transversale până când diametrul final a fost prelucrat.

- 1 Scula se deplasează de la poziția de pornire a ciclului (centru canal) în direcția X pozitiv la poziția de pornire pentru prelucrare știft. Poziția de pornire se află cu 2 mm la dreapta de știftul neprelucrat.
- 2 Dacă scula se află la a 2-a prescriere de degajare, se deplasează cu avans transversal rapid FMAX la prescrierea de degajare, iar de acolo avansează la prima adâncime de pătrundere cu viteza de avans pentru pătrundere.
- 3 Scula se deplasează apoi tangențial, în semicerc pe conturul știftului și prelucreează o rotire completă.
- 4 Dacă diametrul final nu poate fi prelucrat cu o singură rotire, TNC efectuează un pas cu factorul curent și prelucreează cu încă o rotire. TNC ia în considerare dimensiunile diametrului piesei brute de prelucrat, diametrului final și pasului admis. Acest proces este repetat până este obținută dimensiunea finală stabilită.
- 5 După aceea, scula se îndepărtează de contur tangențial pe un semicerc și revine la punctul de pornire pentru prelucrarea știftului.
- 6 Apoi, TNC introduce scula la următoarea adâncime de pătrundere și prelucreează știftul la această adâncime.
- 7 Acest proces este repetat până s-a atins adâncimea programată a știftului.

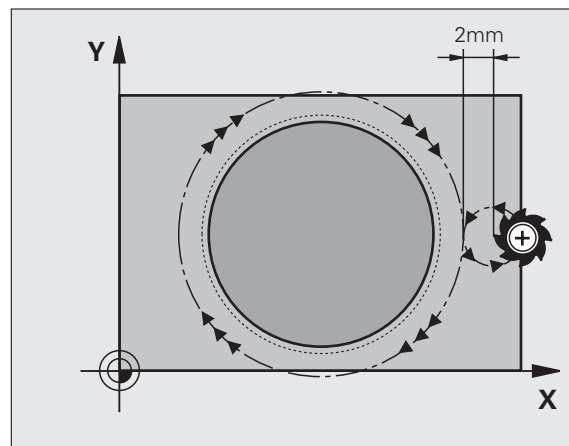

Luați în considerare la programare:



Prepoziționați scula în planul de prelucrare la poziția de pornire (centrul știftului), cu compensarea razei **R0**.

TNC prepoziționează automat scula pe axa sculei. Rețineți Parametrul Q204 (a 2-a prescriere de degajare).

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

La finalul ciclului, TNC retrage scula la poziția de pornire.

La sfârșit, TNC poziționează scula înapoi la prescrierea de degajare sau la a 2-a prescriere de degajare, dacă una dintre ele a fost programată.



Pericol de coliziune!

Introduceți în MP7441, bit 2, dacă TNC să returneze un mesaj de eroare (bit 2=1) sau nu (bit 2=0) dacă este introdusă o adâncime pozitivă.

Rețineți că TNC inversează calculul de prepoziționare când **este introdusă o adâncime pozitivă**. Aceasta înseamnă că scula se deplasează cu avans transversal rapid pe axa sculei la prescrierea de degajare **sub** suprafața piesei de prelucrat!



Asigurați destul spațiu lângă știft pentru operațiunea de apropiere. Minim: diametru sculă + 2 mm




Parametrii ciclului



- ▶ **Diametrul piesei finisate Q223:** Diametrul știftului prelucrat complet. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Diametrul piesei brute de prelucrat Q222:** Diametrul piesei brute de prelucrat. Introduceți diametrul piesei brute de prelucrat, mai mare decât diametrul final. TNC efectuează mai mulți pași dacă diferența dintre diametrul piesei brute de prelucrat și diametrul final este mai mare decât pasul permis (raza sculei înmulțită cu suprapunerea căii **Q370**). TNC calculează un pas constant de fiecare dată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru laterală Q368** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **În sensul avansului sau în sens contrar avansului Q351:** Tipul operației de frezare cu M3:
+1 = frezare în sensul avansului
-1 = frezare în sens contrar avansului
Alternativ **PREDEF**

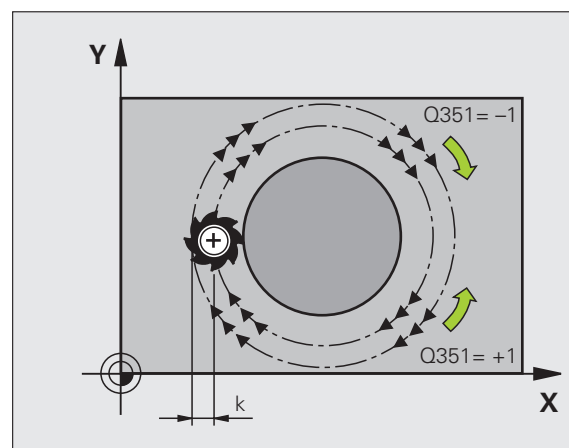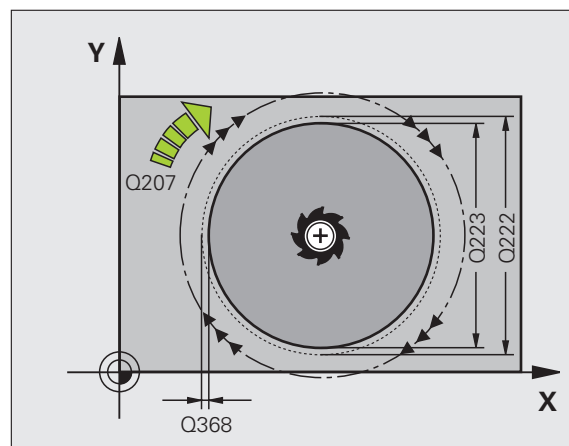

- ▶ **Adâncime Q201** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a știftului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Introduceți o valoare mai mare decât 0. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul atingerii adâncimii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Factor de suprapunere cale Q370**: $Q370 \times \text{raza sculei}$ = factor pas k. Interval de intrare: de la 0,1 la 1,9999 alternativ **PREDEF**.

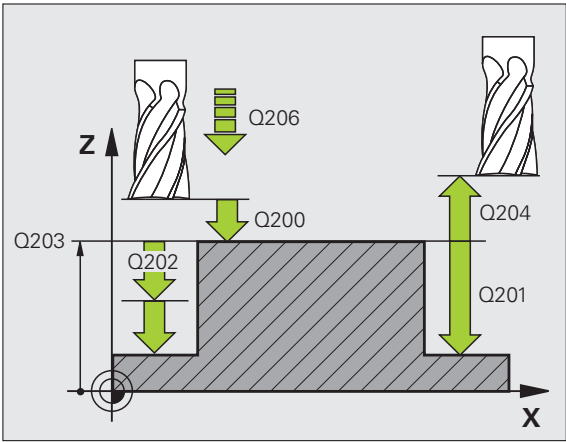


Péllda: Blocuri NC

8 CYCL DEF 257 ȘTIFT CIRCULAR	
Q223=60	;DIAMETRU PIESĂ FINISATĂ
Q222=60	;DIAMETRU PIESĂ BRUTĂ DE PRELUCRAT
Q368=0.2	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q207=500	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q351=+1	;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI
Q201=-20	;ADÂNCIME
Q202=5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q206=150	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q200=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+0	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50	;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q370=1	;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	



5.8 Exemple de programare

Exemplu: Frezarea buzunarelor, știfturilor și canalelor

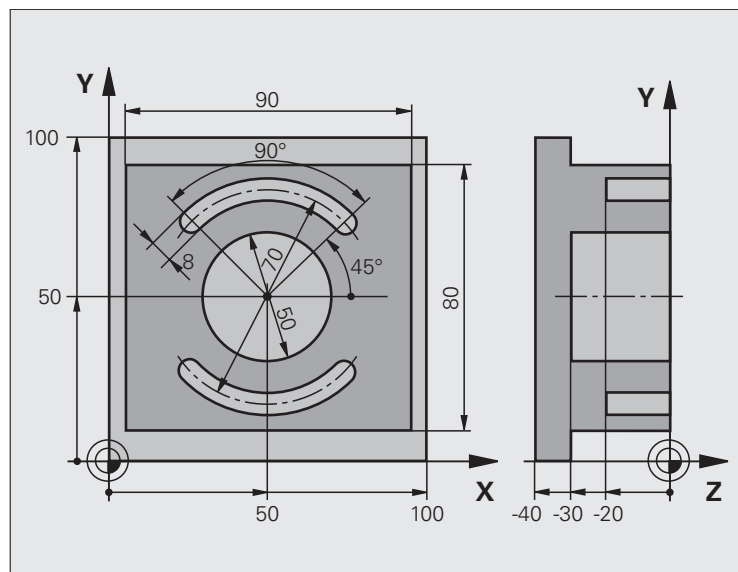


0 BEGIN PGM C210 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6	Definire sculă pentru degroșare/finisare
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	Definire freză de canal
5 TOOL CALL 1 Z S3500	Apelare sculă pentru degroșare/finisare
6 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă

7 CYCL DEF 256 ȘTIFT RECTANGULAR	Definire ciclu pentru prelucrarea exteriorului conturului
Q218=90 ;LUNGIME PRIMA LATURA	
Q424=100 ;LATURA 1 PIESĂ BRUTĂ DE PRELUCRAT	
Q219=80 ;LUNGIME A 2-A LATURA	
Q425=100 ;LATURA 2 PIESA BRUTA DE PRELUCRAT	
Q220=0 ;RAZA COLȚ	
Q368=0 ;TOLERANȚA PENTRU LATURA	
Q224=0 ;POZIȚIE DE ROTAȚIE	
Q367=0 ;POZIȚIE ȘTIFT	
Q207=250 ;VITEZA DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI	
Q201=-30 ;ADÂNCIME	
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PATRUNDERE	
Q206=250 ;VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q203=+0 ;COORDONATA DE SUPRAFAȚA	
Q204=20 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q370=1 ;SUPRAPUNERE TRASEU SCULA	
8 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 M3	Apelare ciclu pentru prelucrarea exteriorului conturului
9 CYCL DEF 252 BUZUNAR CIRCULAR	Definire ciclu FREZARE BUZUNAR CIRCULAR
Q215=0 ;OPERAȚIE DE PRELUCRARE	
Q223=50 ;DIAMETRU CERC	
Q368=0.2 ;TOLERANȚA PENTRU LATURA	
Q207=500 ;VITEZA DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q351=+1 ;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI	
Q201=-30 ;ADÂNCIME	
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q369=0.1 ;TOLERANȚA PENTRU BAZA	
Q206=150 ;VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q338=5 ;AVANS PENTRU FINISARE	
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q203=+0 ;COORDONATA DE SUPRAFAȚA	
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q370=1 ;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ	
Q366=1 ;PATRUNDERE	
Q385=750 ;VITEZA DE AVANS PENTRU FINISARE	
10 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX	Apelare ciclu FREZARE BUZUNAR CIRCULAR
11 L Z+250 R0 FMAX M6	Schimbare sculă



12 TOLL CALL 2 Z S5000	Apelare freză de canal
13 CYCL DEF 254 CANAL CIRCULAR	Definire ciclu CANAL
Q215=0 ; OPERAȚIE DE PRELUCRARE	
Q219=8 ; LĂȚIME CANAL	
Q368=0.2 ; TOLERANȚA PENTRU LATURA	
Q375=70 ; DIAMETRU CERC DE PAS	
Q367=0 ; POZIȚIE REFERINȚA CANAL	Nu este necesară prepoziționarea în X/Y
Q216=+50 ; CENTRU PE PRIMA AXA	
Q217=+50 ; CENTRU PE A 2-A AXA	
Q376=+45 ; UNGHII DE PORNIRE	
Q248=90 ; LUNGIME ANGULARA	
Q378=180 ; UNGHII DE INCREMENTARE	Punct de pornire pentru al doilea canal
Q377=2 ; NUMAR DE OPERAȚII	
Q207=500 ; VITEZA DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q351=+1 ; FREZARE IN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI	
Q201=-20 ; ADANCIME	
Q202=5 ; ADANCIME DE PATRUNDERE	
Q369=0.1 ; TOLERANȚA PENTRU BAZA	
Q206=150 ; VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q338=5 ; AVANS PENTRU FINISARE	
Q200=2 ; PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q203=+0 ; COORDONATA DE SUPRAFAȚA	
Q204=50 ; A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q366=1 ; PĂTRUNDERE	
14 CYCL CALL FMAX M3	Apelare ciclu CANAL
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
16 END PGM C210 MM	



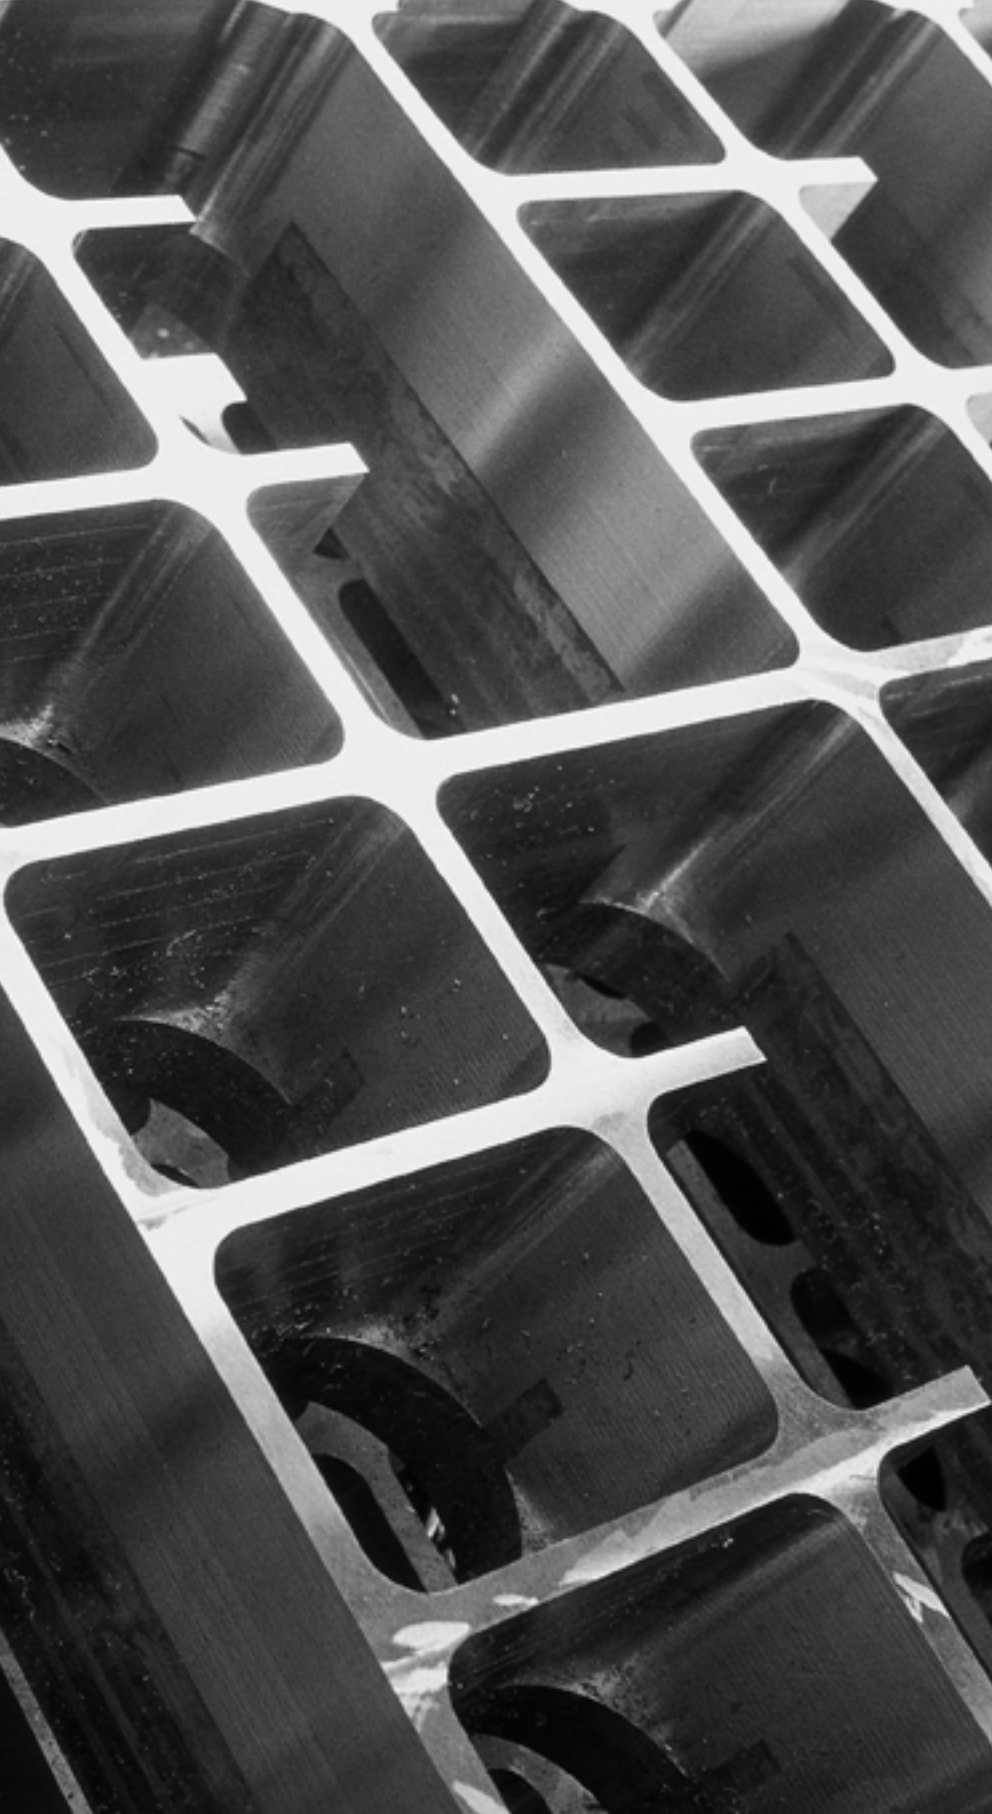

6

**Cicluri preprogramate:
definiri modele**



6.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală

TNC pune la dispoziție două cicluri pentru prelucrarea directă a modelelor de puncte:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
220 MODEL CIRCULAR		Pagina 171
221 MODEL LINIAR		Pagina 174

Puteți combina Ciclul 220 cu Ciclul 221 cu următoarele cicluri fixe:



Dacă trebuie să prelucrați modele de puncte neregulate, utilizați **CYCL CALL PAT** (consultați "Tabele de puncte," la pagina 63) pentru a realiza tabele de puncte.

Sunt disponibile mai multe modele de puncte regulate cu funcția **PATTERN DEF** (consultați "Definire model PATTERN DEF," la pagina 55).

Ciclul 200	GĂURIRE
Ciclul 201	ALEZARE ORIFICII
Ciclul 202	PERFORARE
Ciclul 203	GĂURIRE UNIVERSALĂ
Ciclul 204	LAMARE PE SPATE
Ciclul 205	CIOCĂNIRE UNIVERSALĂ
Ciclul 206	FILETARE NOUĂ cu un tarod flotant
Ciclul 207	FILETARE RIGIDĂ fără un tarod flotant NOUĂ
Ciclul 208	FREZARE ORIFICII
Ciclul 209	FILETARE CU FĂRĂMIȚARE AȘCHII
Ciclul 240	CENTRARE
Ciclul 251	BUZUNAR RECTANGULAR
Ciclul 252	BUZUNAR CIRCULAR
Ciclul 253	FREZARE CANAL
Ciclul 254	CANAL CIRCULAR (poate fi combinat numai cu Ciclul 221)
Ciclul 256	ȘTIFT RECTANGULAR
Ciclul 257	ȘTIFT CIRCULAR
Ciclul 262	FREZARE FILET
Ciclul 263	FREZARE FILET/ZENCUIRE
Ciclul 264	GĂURIRE/FREZARE FILET
Ciclul 265	GĂURIRE/FREZARE ELICOIDALĂ FILET
Ciclul 267	FREZARE EXTERIOARĂ FILET

6.2 MODEL CIRCULAR (Ciclul 220, DIN/ISO: G220)

Rulare ciclu

- 1 TNC deplasează scula cu avans transversal rapid de la poziția curentă la punctul de pornire pentru prima operație de prelucrare.

Secvență:

- Deplasare la a 2-a prescriere de degajare (axa broșei)
 - Apropiere de punctul de pornire pe axa broșei.
 - Deplasare la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat (axa broșei).
- 2 Din această poziție TNC execută ciclul fix cel mai recent definit.
 - 3 Scula se apropie apoi în linie dreaptă sau arc de cerc de punctul de pornire pentru următoarea operație de prelucrare. Scula se oprește la prescrierea de degajare (sau a 2-a prescriere de degajare).
 - 4 Acest proces (1 la 3) este repetat până sunt executate toate operațiile de prelucrare.

Luați în considerare la programare:



Ciclul 220 este activ DEF, ceea ce înseamnă că Ciclul 220 apelează automat ciclul fix cel mai recent definit.


Dacă veți combina Ciclul 220 cu unul dintre ciclurile fixe 200 la 209 și 251 la 267, atunci prescrierea de degajare, suprafața piesei de prelucrat și a 2-a prescriere de degajare, definite în Ciclul 220, vor fi active pentru ciclul fix selectat.




Parametrii ciclului



- ▶ **Centrul axei 1 Q216** (valoare absolută): Centru cerc de divizare în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centrul axei 2 Q217** (valoare absolută): Centru cerc de divizare în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametrul cercului de pas Q244**: Diametrul cercului de pas. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghi de pornire Q245** (valoare absolută): Unghiul dintre axa de referință a planului de lucru și punctul de pornire pentru prima operație de prelucrare pe cercul de divizare. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Unghi de oprire Q246** (valoare absolută): Unghiul dintre axa de referință a planului de lucru și punctul de pornire pentru ultima operație de prelucrare pe cercul de divizare (nu se aplică la cercurile complete). Nu introduceți aceeași valoare pentru unghiul de oprire și unghiul de pornire. Dacă introduceți un unghi de oprire mai mare decât unghiul de pornire, prelucrarea va fi efectuată contrar acelor de ceasornic; altfel, prelucrarea va fi în sensul acelor de ceasornic. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Unghi de incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două operații de prelucrare pe un cerc de divizare. Dacă introduceți un pas de unghi 0, TNC va calcula pasul de unghi din unghiurile de pornire și oprire și numărul de repetiții de model. Dacă introduceți o valoare diferită de 0, TNC nu va lua în calcul unghiul de incrementare. Semnul unghiului de incrementare determină direcția de lucru (– = în sensul acelor de ceasornic). Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Număr de repetări Q241**: Numărul operațiilor de prelucrare pe un cerc de divizare. Interval de intrare: de la 1 la 99999

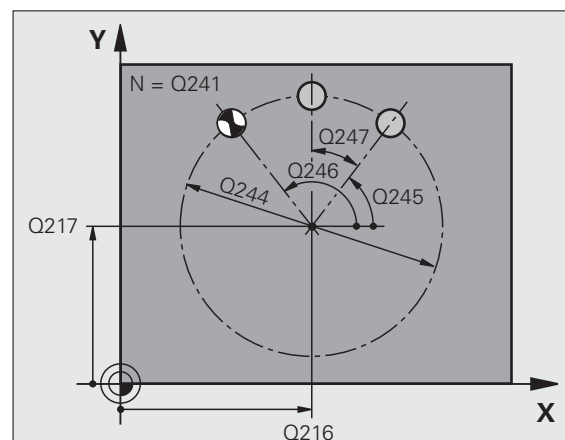

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Deplasare la înălțimea de degajare Q301**: Definiția modului în care scula se va deplasa între procesele de prelucrare.
0: Deplasare la prescrierea de degajare între operații.
1: Deplasare la a 2-a prescriere de degajare între operațiile de prelucrare.
Alternativ **PREDEF**
- **Tipul avansului transversal? Line=0/Arc=1 Q365**: Definirea funcției de traseu cu care scula se va deplasa între operațiunile de prelucrare.
0: Deplasare în linie dreaptă între operații
1: Deplasare pe cercul de divizare între operații

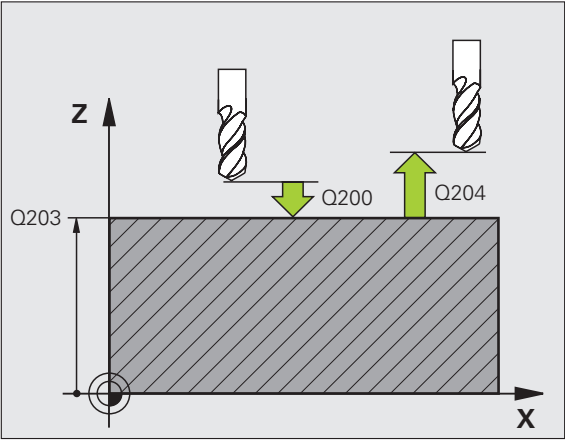

Pélida: Blocuri NC

53 CYCLE DEF 220 MODEL POLAR
Q216=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q217=+50 ;CENTRU A 2-A AXĂ
Q244=80 ;DIAMETRU CERC DE PAS
Q245=+0 ;UNGHI DE PORNIRE
Q246=+360;UNGHI DE OPRIRE
Q247=+0 ;UNGHI DE INCREMENTARE
Q241=8 ;NUMĂR DE OPERAȚII
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q203=+30 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q365=0 ;TIP DE PARCURGERE




6.3 MODEL LINIAR (Ciclul 221, DIN/ISO: G221)

Rulare ciclu

- 1 TNC deplasează automat scula de la poziția curentă la punctul de pornire pentru prima operație de prelucrare.

Secvență:

- Deplasare la a 2-a prescriere de degajare (axa broșei)
 - Apropiere de punctul de pornire pe axa broșei.
 - Deplasare la prescrierea de degajare de deasupra suprafeței piesei de prelucrat (axa broșei).
- 2 Din această poziție TNC execută ciclul fix cel mai recent definit.
 - 3 Scula se apropie apoi de punctul de pornire pentru următoarea operație de prelucrare, în direcția pozitivă a axei de referință, la prescrierea de degajare (sau a 2-a prescriere de degajare).
 - 4 Acest proces (1 la 3) este repetat până sunt executate toate operațiile de prelucrare de pe prima linie. Scula se află deasupra ultimului punct de pe prima linie.
 - 5 Scula se deplasează apoi la ultimul punct de de a doua linie, unde efectuează operația de prelucrare.
 - 6 Din această poziție, scula se apropie de punctul de pornire pentru următoarea operație de prelucrare, în direcția negativă a axei de referință.
 - 7 Acest proces (6) este repetat până sunt executate toate operațiile de prelucrare de pe a doua linie.
 - 8 Scula se deplasează apoi la punctul de pornire al liniei următoare.
 - 9 Toate liniile următoare sunt procesate într-o mișcare rectilinie alternativă.

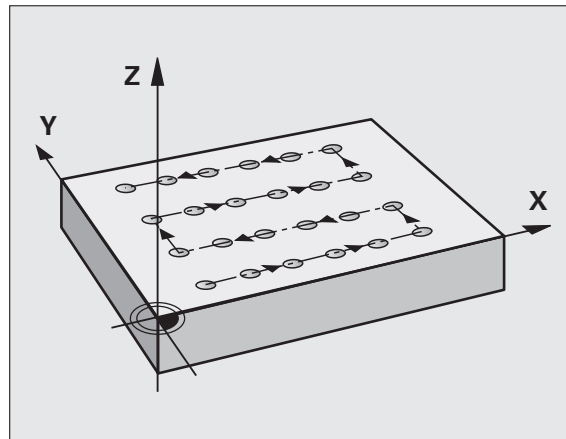

Luați în considerare la programare:



Ciclul 221 este activ DEF, ceea ce înseamnă că Ciclul 221 apelează automat ciclul fix cel mai recent definit.



Dacă veți combina Ciclul 221 cu unul din ciclurile preprogramate 200 la 209 și 251 la 267, prescrierea de degajare, suprafața piesei de prelucrat, a 2-a prescriere de degajare și poziția de rotație, definite în ciclul 221, vor fi active pentru ciclul preprogramat selectat.

Poziția canalului 0 nu este permisă dacă utilizați Ciclul 254 Canal circular împreună cu Ciclul 221.

Parametrii ciclului



- **Punct de pornire în axa 1 Q225** (valoare absolută): Coordonata punctului de pornire în axa de referință a planului de lucru.
- **Punct de pornire în axa 2 Q226** (valoare absolută): Coordonata punctului de pornire în axa secundară a planului de lucru.
- **Spațiere în axa 1 Q237** (valoare absolută): Spațiere între fiecare punct de pe o linie.
- **Spațiere în axa 2 Q238** (valoare absolută): Spațiere între fiecare linie.
- **Număr de coloane Q242**: Numărul operațiilor de prelucrare pe o linie.
- **Număr de linii Q243**: Numărul de treceri.
- **Poziție de rotație Q224** (valoare absolută): Unghiul după care este rotit întregul șablon. Centrul de rotație se află în punctul de pornire.
- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat, alternativ **PREDEF**.
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q203** (valoare absolută): Coordonata suprafeței piesei de prelucrat.
- **A 2-a prescriere de degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare), alternativ **PREDEF**.
- **Deplasare la înălțimea de degajare Q301**: Definiția modului în care scula se va deplasa între procesele de prelucrare.
 - 0**: Deplasare la prescrierea de degajare între operații.
 - 1**: Deplasare la a 2-a prescriere de degajare între operațiile de prelucrare.
 Alternativ **PREDEF**

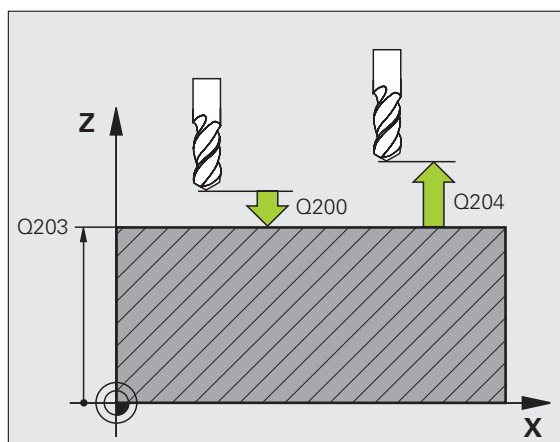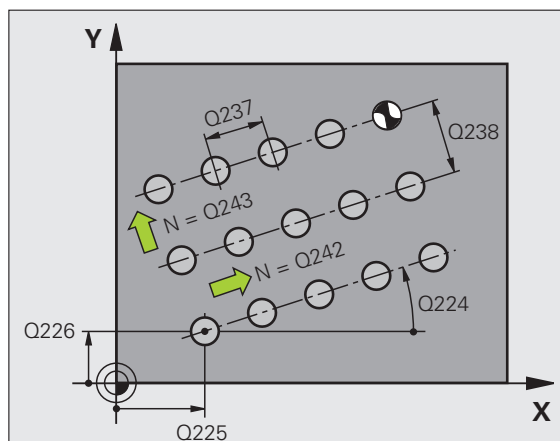

Példa: Blocuri NC

54 CYCL DEF 221 MODEL CARTEZIAN

Q225=+15 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 1

Q226=+15 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 2

Q237=+10 ;SPAȚIERE PE PRIMA AXA

Q238=+8 ;SPAȚIERE PE A 2-A AXA

Q242=6 ;NUMAR DE COLOANE

Q243=4 ;NUMAR DE LINII

Q224=+15 ;POZIȚIE DE ROTAȚIE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q203=+30 ;COORDONATA DE SUPRAFAȚA


Q204=50 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE



6.4 Exemple de programare

Exemplu: Modele de găuri circulare

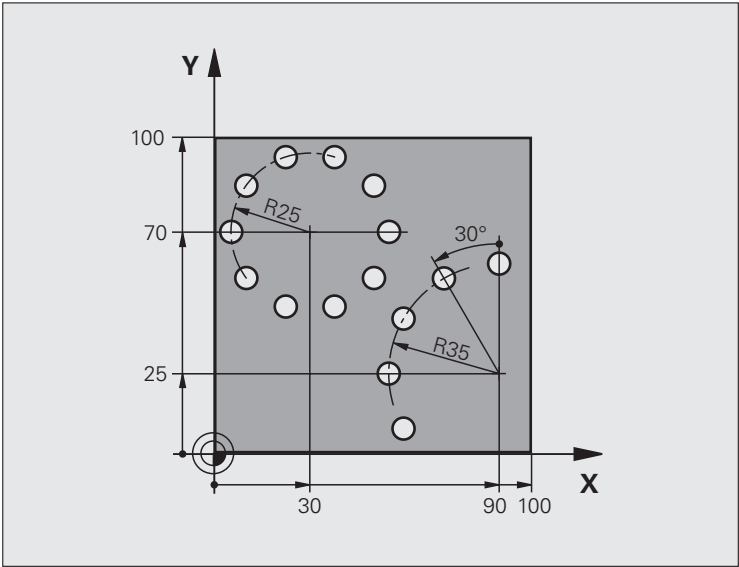

0 BEGIN PGM PATTERN MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	Definire sculă
4 TOOL CALL 1 Z S3500	Apelare sculă
5 L Z+250 R0 FMAX M3	Retragere sculă
6 CYCL DEF 200 GĂURIRE	Definire ciclu: găurire
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-15 ;ADÂNCIME	
Q206=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q202=4 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q210=0 ;TEMPORIZARE	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=0 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q211=0.25 ;TEMPORIZARE LA ADÂNCIME	



7 CYCLE DEF 220 MODEL POLAR	Definire ciclu pentru model circular 1, CYCL 200 este apelat automat,
Q216=+30 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	Q200, Q203 și Q204 sunt aplicate conform definiției din Ciclul 220.
Q217=+70 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q244=50 ;DIAMETRU CERC DE PAS	
Q245=+0 ;UNGHI DE PORNIRE	
Q246=+360;UNGHI DE OPRIRE	
Q247=+0 ;UNGHI DE INCREMENTARE	
Q241=10 ;CANTITATE	
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE	
Q365=0 ;TIP DE PARCURGERE	
8 CYCLE DEF 220 MODEL POLAR	Definire ciclu pentru model circular 2, CYCL 200 este apelat automat,
Q216=+90 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	Q200, Q203 și Q204 sunt aplicate conform definiției din Ciclul 220.
Q217=+25 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q244=70 ;DIAMETRU CERC DE PAS	
Q245=+90 ;UNGHI DE PORNIRE	
Q246=+360;UNGHI DE OPRIRE	
Q247=30 ;UNGHI DE INCREMENTARE	
Q241=5 ;CANTITATE	
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q203=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=100 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE	
Q365=0 ;TIP DE PARCURGERE	
9 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
10 END PGM PATTERN MM	





7

**Cicluri preprogramate:
contur buzunar**



7.1 Ciclurile SL

Noțiuni fundamentale

Ciclurile SL vă permit să formați contururi complexe prin combinarea a până la 12 subcontururi (buzunare sau insule). Definiți subcontururile individuale în subprograme. TNC calculează conturul total din subcontururile (numere de subprogram) pe care le introduceți în Ciclul 14 GEOMETRIE CONTUR.



Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL (toate subprogramele de contur) este limitată. Numărul de elemente de contur posibile depinde de tipul conturului (contur exterior sau interior) și de numărul de subcontururi. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur.

Ciclurile SL realizează calcule interne complexe și cuprinzătoare precum și operațiile de prelucrare rezultate. Din motive de siguranță, rulați întotdeauna un program de testare grafic înainte de a prelucra! Aceasta este o modalitate simplă de a afla dacă programul calculat de TNC va oferi rezultatele dorite.

Caracteristicile subprogramelor

- Transformările de coordonate sunt permise. Dacă sunt programate în cadrul subconturului, ele sunt de asemenea aplicate în subprogramele următoare, dar nu necesită resetarea după apelarea ciclului.
- TNC ignoră vitezele de avans F și funcțiile auxiliare M.
- TNC recunoaște un buzunar dacă traseul sculei se află în interiorul conturului, de exemplu dacă prelucrați conturul în sensul acelor de ceasornic cu compensarea de rază RR.
- TNC recunoaște o insulă dacă traseul sculei se află în exteriorul conturului, de exemplu dacă prelucrați conturul în sensul acelor de ceasornic cu compensarea de rază RL.
- Subprogramele nu trebuie să conțină coordonatele axei broșei.
- Planul de lucru este definit în primul bloc de coordonate al subprogramului. Axele secundare U, V, W sunt permise în combinații utile. Definiți întotdeauna ambele axe ale planului de prelucrare în primul bloc.
- Dacă utilizați parametri Q, aceștia vor efectua calculele și asignările în cadrul subprogramelor conturului vizat.

Példa: Structura programului: Prelucrarea cu cicluri SL

```

0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 14 GEOMETRIE CONTUR ...
13 CYCL DEF 20 DATE CONTUR ...
...
16 CYCL DEF 21 GĂURIRE AUTOMATĂ ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 DEGROȘARE ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCLE DEF 23 FINISARE ÎN
PROFUNZIME ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 FINISARE LATERALĂ ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM

```


Caracteristicile ciclurilor preprogramate

- TNC poziționează automat scula la prescrierea de degajare înainte de un ciclu.
- Fiecare nivel al adâncimii de avans este frezat fără întreruperi, deoarece cuțitul parcurge în jurul insulelor și nu deasupra lor.
- Pentru a evita lăsarea de marcaje de temporizare, TNC introduce o rază de rotunjire care poate fi definită global la colțurile interioare netangențiale. Raza de rotunjire, introdusă în Ciclul 20, afectează traseul punctului central al sculei, adică va crește o rotunjire definită de raza sculei (se aplică la degroșare și finisare laterală).
- Conturul este abordat pe un arc tangențial pentru finisarea laterală.
- Pentru finisarea în profunzime, scula se apropie din nou de piesa de prelucrat pe un arc tangențial (pentru axa sculei Z, de exemplu, arcul poate fi în planul Z/X).
- Conturul este prelucrat complet prin frezare în sensul avansului sau în sens invers avansului.



Cu bit 4 în MP7420 puteți determina poziția sculei la sfârșitul Ciclurilor 21 la 24.

■ **Bit 4 = 0:**

La finalul ciclului, TNC poziționează mai întâi scula în axa sculei la înălțimea de degajare (Q7) definită în ciclu, iar apoi în poziția din planul de lucru în care scula se afla la apelarea ciclului.

■ **Bit 4 = 1:**

La finalul ciclului, TNC poziționează scula întotdeauna în axa sculei, la înălțimea de degajare (Q7) definită în ciclu. Asigurați-vă că nu se pot produce coliziuni în timpul următoarelor mișcări de poziționare!

Datele de prelucrare (cum ar fi adâncimea de frezare, toleranța la finisare și prescrierea de degajare) sunt introduse ca DATE CONTUR în Ciclul 20.



Prezentare generală

Ciclu	Tastă soft	Pagină
14 GEOMETRIE CONTUR (esențial)		Pagina 183
20 DATE CONTUR (esențial)		Pagina 188
21 GĂURIRE AUTOMATĂ (opțional)		Pagina 190
22 DEGROȘARE (esențial)		Pagina 192
23 FINISARE ÎN PROFUNZIME (opțional)		Pagina 196
24 FINISARE LATERALĂ (opțional)		Pagina 197

Cicluri îmbunătățite:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
25 URMĂ CONTUR		Pagina 199
270 DATE URMĂ CONTUR		Pagina 201



7.2 GEOMETRIE CONTUR (Ciclul 14, DIN/ISO: G37)

Luați în considerare la programare:


Toate subprogramele care sunt suprapuse pentru a defini conturul sunt menționate în Ciclul 14 GEOMETRIE CONTUR.



Înainte de a programa, rețineți următoarele:

Ciclul 14 este activ DEF, ceea ce înseamnă că este aplicat imediat ce este definit în programul piesei.

Puteți specifica până la 12 subprograme (subcontururi) în Ciclul 14.

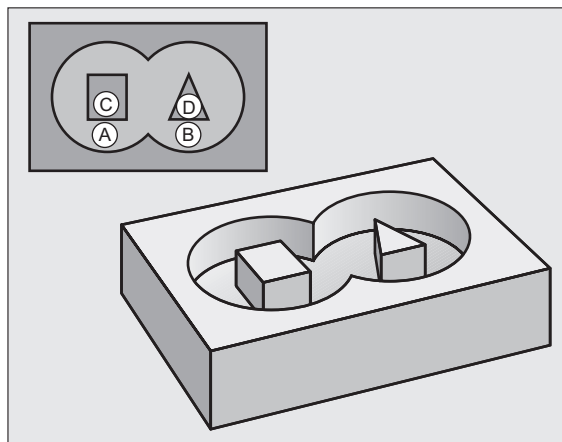

Parametrii ciclului

14
LBL 1...N


- **Numărul de etichete pentru contur:** Introduceți toate numerele de etichete pentru subprogramele individuale care să fie suprapuse pentru a defini conturul. Confirmați fiecare număr de etichetă cu tasta ENT. Când ați introdus toate numerele, încheiați intrarea cu tasta END. Introducerea a până la 12 numere de subprograme, de la 1 la 254



7.3 Contururile suprapuse

Principii

Buzunarele și insulele pot fi suprapuse pentru a forma un contur nou. Puteți așadar măări suprafața unui buzunar cu un alt buzunar sau să o reduceți cu o insulă.

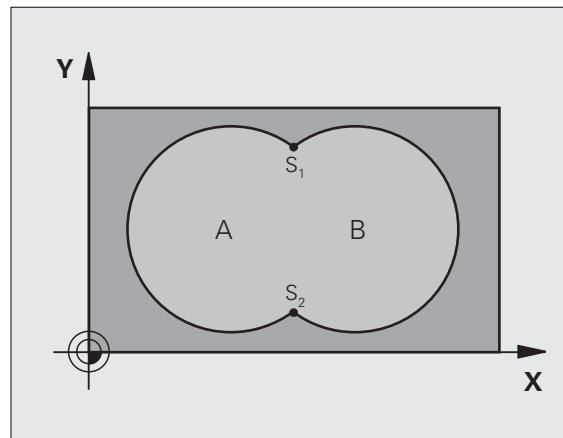

Példa: Blocuri NC

12 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR

13 CYCL DEF 14.1 ETICHETĂ CONTUR 1/2/3/4

Subprograme: buzunare suprapuse



Exemplele de programare următoare sunt subprograme de contur care sunt apelate de Ciclul 14 GEOMETRIE CONTUR într-un program principal.

Buzunarele A și B se suprapun.

TNC calculează punctele de intersecție S_1 și S_2 . Acestea nu trebuie să fie programate.

Buzunarele sunt programate ca cercuri complete.

Subprogram 1: Buzunar A

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Subprogram 2: Buzunar B

56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0



Suprafața de includere

Ambele suprafețe A și B trebuie să fie prelucrate, inclusiv suprafața suprapusă:

- Suprafețele A și B trebuie să fie buzunare.
- Primul buzunar (în Ciclul 14) trebuie să înceapă în afara celui de-al doilea buzunar.

Suprafața A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Suprafața B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

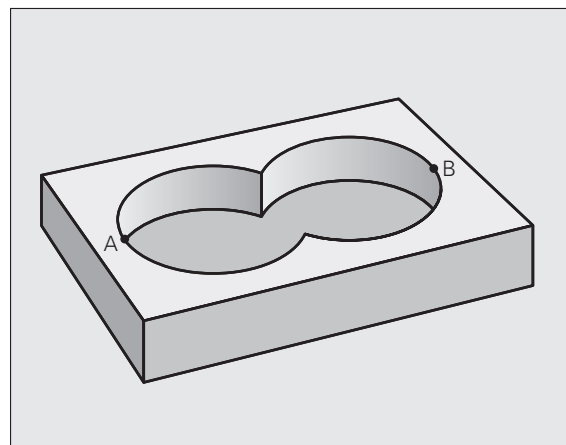

Suprafața de excludere

Suprafața A trebuie să fie prelucrată fără porțiunea suprapusă de B:

- Suprafața A trebuie să fie un buzunar iar B o insulă.
- A trebuie să înceapă în afara lui B.
- B trebuie să înceapă în interiorul lui A.

Suprafața A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Suprafața B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RL

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

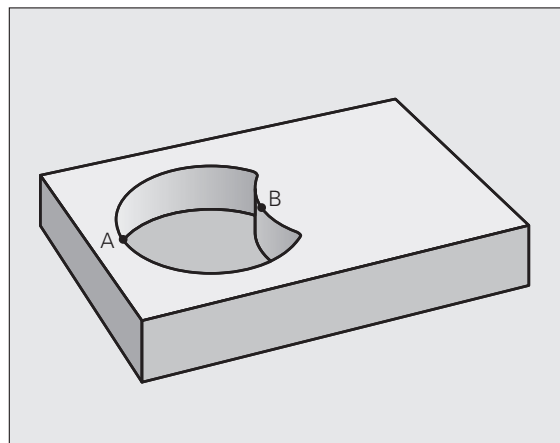

Suprafața de intersecție

Trebuie prelucrată numai suprafața unde A și B se suprapun. (Suprafețele acoperite numai de A sau B nu trebuie prelucrate.)

- A și B trebuie să fie buzunare.
- A trebuie să înceapă în interiorul lui B.

Suprafața A:

51 LBL 1

52 L X+60 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+60 Y+50 DR-

55 LBL 0

Suprafața B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

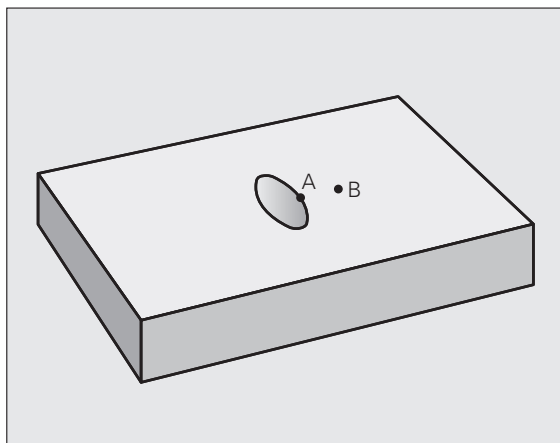

7.4 DATE CONTUR (Ciclul 20, DIN/ISO: G120)

Luați în considerare la programare:

Datele de prelucrare pentru subprograme care descriu subcontururile sunt introduse în Ciclul 20.



Ciclul 20 este activ DEF, ceea ce înseamnă că este aplicat imediat ce este definit în programul piesei.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, TNC efectuează ciclul la adâncimea 0.

Datele de prelucrare introduse în Ciclul 20 sunt valide pentru Ciclurile 21 la 24.

Dacă utilizați ciclurile SL din programele cu parametrul Q, parametrii pentru ciclul Q1 - Q20 nu pot fi utilizați drept parametri ai programului.





Parametrii ciclului

20
CONTUR
INTERVAL

- **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară buzunarului. Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999.9999
- **Factor de suprapunere cale Q2**: $Q2 \times \text{raza sculei} = \text{factor pas } k$. Interval de intrare -de la 0,0001 la 1,9999.
- **Toleranță de finisare pentru laterală Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Toleranță de finisare pentru bază Q4** (valoare incrementală): Toleranță finisare în axa sculei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q5** (valoare absolută): Coordonata absolută a suprafeței piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Prescriere de degajare Q6** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime degajare Q7** (valoare absolută): Înălțimea absolută la care scula nu poate intra în coliziune cu piesa de prelucrat (pentru poziționare intermediară și retragere la sfârșitul ciclului). Interval de intrare: -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Raza colțului interior Q8**: Raza de rotunjire a „colțului” interior; valoarea introdusă este raportată la traseul centrului sculei. **Q8 nu este o rază introdusă ca un element de contur separat între elementele programate!** Interval intrare de la 0 la 99999,9999
- **Direcția de rotație? Q9**: Direcția de prelucrare pentru buzunare.
 - $Q9 = -1$ frezare în sens contrar avansului pentru buzunar și insulă
 - $Q9 = +1$ frezare în sensul avansului pentru buzunar și insulă
 - Alternativ: **PREDEF**

Puteți verifica parametrii de prelucrare în timpul întreruperii unui program și îi puteți suprascrie dacă doriți.

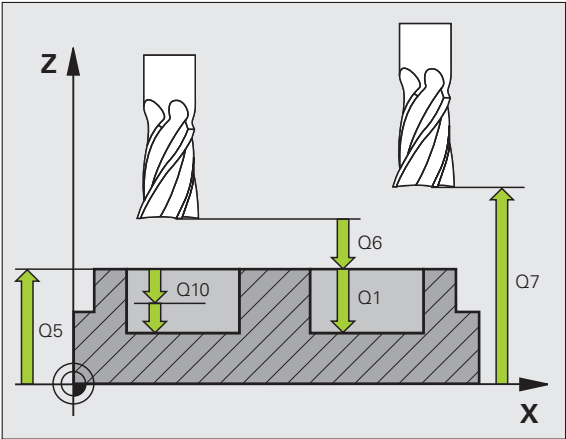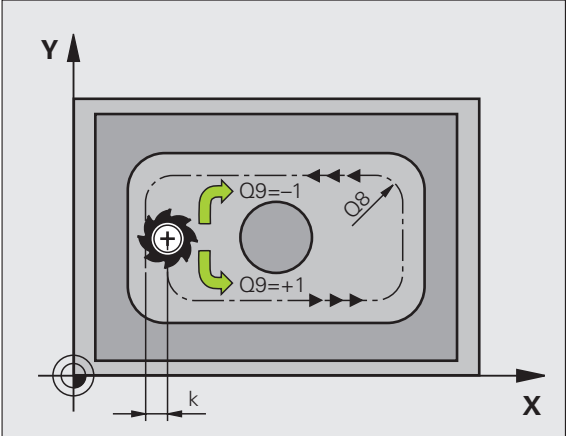

Példa: Blocuri NC

57 CYCL DEF 20 DATE CONTUR	
Q1=-20	;ADÂNCIME FREZARE
Q2=1	;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ
Q3=+0.2	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q4=+0.1	;TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ
Q5=+30	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q6=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q7=+80	;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q8=0.5	;RAZĂ DE ROTUNJIRE
Q9=+1	;DIRECȚIE



7.5 GĂURIRE AUTOMATĂ (Ciclul 21, DIN/ISO: G121)

Rulare ciclu

- 1 Scula găurește din poziția curentă către prima adâncime de pătrundere, cu viteza de avans programată **F**.
- 2 Apoi, scula se retrage cu avans transversal rapid **FMAX** la poziția de pornire și avansează din nou la prima adâncime de pătrundere, minus distanța superioară de oprire **t**.
- 3 Distanța de oprire avansată este calculată automat de comanda:
 - La o adâncime totală a găurii de până la 30 mm: $t = 0.6 \text{ mm}$
 - La o adâncime totală a găurii care depășește 30 mm:
 $t = \text{adâncime gaură} / 50$
 - Distanță de oprire avansată superioară: 7 mm
- 4 Scula se deplasează apoi cu alt avans la viteza de avans programată **F**.
- 5 TNC repetă acest proces (1 la 4) până s-a atins adâncimea programată.
- 6 După o temporizare în partea inferioară a găurii, scula revine în poziția de pornire cu un avans transversal rapid **FMAX** pentru fărâmițarea așchiilor.

Aplicație

Ciclul 21 este pentru GĂURIRE AUTOMATĂ a punctelor de avans al cuțitului. Acesta contorizează distanța laterală și toleranța pentru partea inferioară, precum și raza sculei de degroșare. Punctele de avans al cuțitului servesc de asemenea ca puncte de pornire pentru degroșare.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a programa, rețineți următoarele:


Când calculați punctele de trecere, TNC nu ia în considerare valoarea delta **DR** programată într-un bloc **TOOL CALL**.

În zonele înguste, TNC ar putea să nu realizeze găurirea automată cu o sculă mai mare decât scula de degroșare.

Parametrii ciclului



- **Adâncime pătrundere Q10** (valoare incrementală): Dimensiunea la care sula găurește la fiecare avans (semn negativ pentru pentru direcția de lucru negativă). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteză de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de avans la găurire în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- **Număr/nume sculă de degroșare Q13 sau QS13**: Numărul sau numele sculei de degroșare. Interval intrare de la 0 la 32767,9 dacă este introdus un număr; maxim 16 caractere dacă este introdus un nume.

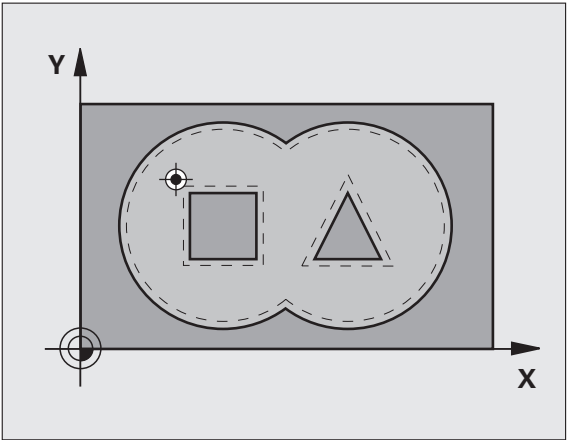

Pélida: Blocuri NC


58 CYCL DEF 21 GĂURIRE AUTOMATĂ	
Q10=+5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q13=1	;SCULĂ DEGROȘARE



7.6 DEGROȘARE (Ciclul 22, DIN/ISO: G122)

Rulare ciclu

- 1 TNC poziționează scula deasupra punctului de avans al cuțitului, luând în considerare finisarea pentru latură.
- 2 La prima adâncime de pătrundere, scula frezează conturul de la interior către exterior, la viteza de avans pentru frezare Q12.
- 3 Contururile insulei (aici: C/D) sunt curățate cu o apropiere către conturul buzunarului (aici: A/B).
- 4 În etapa următoare TNC mută scula la următoarea adâncime de pătrundere și repetă procedura de degroșare până când este atinsă adâncimea programată.
- 5 În cele din urmă TNC retrage scula la înălțimea de degajare.

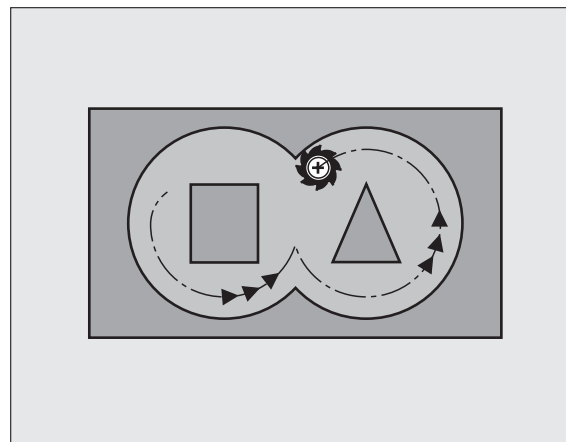

Luați în considerare la programare:



Acest ciclu necesită o freză frontală cu tăiere de mijloc (ISO 1641) sau o găurire automată cu Ciclul 21.

Definiți comportamentul de pătrundere pentru Ciclul 22 cu parametrul Q19 și cu tabelul de scule în coloanele **UNGHI** și **LCUTS**:

- Dacă este definit Q19=0, TNC pătrunde întotdeauna perpendicular, chiar dacă este definit un unghi de pătrundere (**UNGHI**) pentru scula activă.
- Dacă definiți **UNGHI**=90°, TNC pătrunde perpendicular. Este utilizată viteza de avans rectilinie Q19 ca viteză de avans de pătrundere.
- Dacă viteza de avans de reciprocitate Q19 este definită în ciclul 22 și **UNGHI** este definit între 0,1 și 89,999 în tabelul de scule, TNC pătrunde elicoidal la valoarea **UNGHI** definită.
- Dacă avansul rectiliniu alternativ este definit în Ciclul 22 și în tabelul de scule nu este definită nicio valoare **UNGHI**, TNC afișează un mesaj de eroare.
- Dacă condițiile geometrice nu permit pătrunderea elicoidală (geometrie canal), TNC încearcă să realizeze o pătrundere rectilinie alternativă. Lungimea rectilinie alternativă este calculată din **LCUTS** și **UNGHI** (lungimea rectilinie alternativă = $LCUTS / \tan UNGHI$).

Dacă în timpul curățării buzunarelor cu unghiuri ascuțite folosiți un factor de suprapunere mai mare de 1, poate rămâne material rezidual. Verificați traiectoria cea mai apropiată de centru, în mod special, în modul de rulare test grafic și dacă este necesar, modificați ușor factorul de suprapunere. Aceasta permite o nouă repartizare a tăierii, ceea ce poate duce la rezultatele dorite.

În timpul degroșării, TNC nu ia în considerare valoarea de uzură definită **DR** a sculei de degroșare grosieră.

Reducerea vitezei de avans prin parametrul **Q401** este o funcție FCL3 și nu este disponibilă automat după o actualizare software (consultați "Nivelul conținutului caracteristicilor (funcții de upgrade)," la pagina 8).



Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de avans la pătrundere în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteză de avans pentru degroșare Q12**: Viteza de avans la frezare în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Sculă de degroșare grosieră Q18 sau QS18**: Numărul sau numele sculei cu care TNC a degroșat grosier conturul. Comutați la introducere nume: Apăsați tasta soft **NUME SCULĂ**. TNC introduce în mod automat ghilimele de închidere când ieșiți din câmpul de introducere. Dacă nu a avut loc nicio degroșare grosieră, introduceți "0"; dacă introduceți un număr sau un nume, TNC va degroșa numai porțiunea care nu a putut fi prelucrată cu scula de degroșare grosieră. Dacă porțiunea care urmează să fie degroșată nu poate fi prelucrată din lateral, TNC va freza o tăiere cu pătrundere rectilinie alternativă; Pentru aceasta trebuie să introduceți lungimea sculei **LCUTS** în tabelul de scule **TOOL.T** și să definiți valoarea maximă de pătrundere **UNGHI** pentru sculă. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare. Interval de intrare de la 0 la 32767,9 dacă este introdus un număr; maxim 16 caractere dacă este introdus un nume.
- ▶ **Viteză de avans rectiliniu alternativ Q19**: Viteză de avans transversal al sculei în mm/min în timpul tăierii cu pătrundere rectilinie alternativă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteză avans pentru retragere Q208**: Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, după prelucrare. Dacă introduceți Q208 = 0, TNC retrage scula la viteza de avans specificată de Q12. Interval de intrare de la 0 la 99999,9999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.

Példa: Blocuri NC

59 CYCL DEF 22 DEGROȘARE	
Q10=+5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=750	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE
Q18=1	;SCULĂ DEGROȘARE GROSIERĂ
Q19=150	;VITEZĂ DE AVANS RECTILINIE ALTERNATIVĂ
Q208=99999	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU RETRAGERE
Q401=80	;REDUCERE VITEZĂ DE AVANS
Q404=0	;DIAMETRU DEGROȘARE FINĂ



- ▶ **Factorul de viteză avans în % Q401:** Procentul după care TNC reduce viteza de avans a prelucrării (**Q12**) imediat ce scula se deplasează prin material pe întreaga circumferință, în timpul degroșării. Dacă utilizați reducerea vitezei de avans puteți defini viteza de avans pentru degroșare astfel încât să existe condiții de tăiere optime cu suprapunerea traseului (**Q2**) specificată în Ciclul 20. TNC reduce apoi viteza de avans conform cu definiția dvs., la tranziții și în locuri înguste, pentru a reduce timpul total de prelucrare. Interval de intrare: de la 0,0001 la 100,0000
- ▶ **Strategie de degroșare fină Q404:** Specificați modul în care TNC ar trebui să deplaseze scula în timpul degroșării fine când raza sculei de degroșare fină este mai mare decât jumătate din scula de degroșare grosieră.
 - Q404 = 0
Deplasați scula de-a lungul conturului, la adâncimea curentă, între zonele ce trebuiesc degroșate fin.
 - Q404 = 1
Între zonele ce trebuiesc degroșate fin, retrageți scula la degajarea de siguranță și deplasați-o la punctul de pornire al următoarei zone de degroșat.



7.7 FINISARE ÎN PROFUNZIME (Ciclul 23, DIN/ISO: G123)

Rulare ciclu

Scula se apropie de planul de prelucrare lent (într-un arc tangențial, vertical) dacă există loc suficient. Dacă nu există loc suficient, TNC deplasează scula vertical în adâncime. Scula curăță apoi toleranța de finisare rămasă după degroșare.

Luăți în considerare la programare:




TNC calculează automat punctul de pornire pentru finisare. Punctul de pornire depinde de spațiul disponibil în buzunar.

Raza de apropiere pentru prepoziționarea la adâncimea finală este definită permanent și independent de unghiul de pătrundere a sculei.

Parametrii ciclului



- **Viteza de avans pentru pătrundere Q11:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul pătrunderii. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ FAUTO, FU, FZ.
- **Viteză de avans pentru degroșare Q12:** Viteza de avans în timpul frezării. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ FAUTO, FU, FZ.
- **Viteză avans pentru retragere Q208:** Viteza de avans transversal al sculei, în mm/min, după prelucrare. Dacă introduceți Q208 = 0, TNC retrage scula la viteza de avans specificată de Q12. Interval intrare de la 0 la 99999,9999, alternativ FMAX, FAUTO, PREDEF.

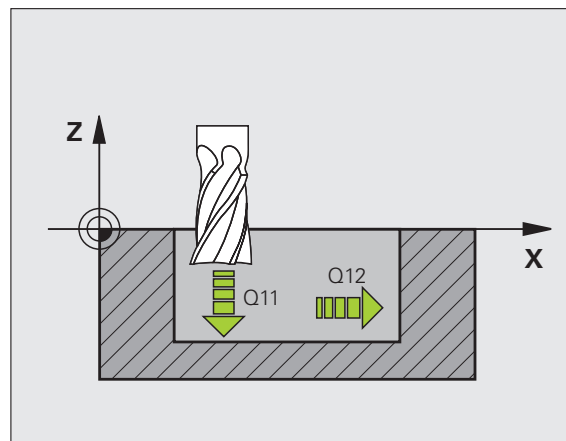

Példa: Blocuri NC

60 CYCL DEF 23 FINISARE INFERIOARĂ

**Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDERE**

**Q12=350 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
DEGROȘARE**

**Q208=99999;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
RETRAGERE**

7.8 FINISARE LATERALĂ (Ciclul 24, DIN/ISO: G124)

Rulare ciclu

Apropierea și îndepărtarea de subcontururi se realizează pe un arc tangențial. Fiecare subcontur este finisat separat.

Luați în considerare la programare:



Suma dintre toleranța pentru latură (Q14) și raza frezei de finisare trebuie să fie mai mică decât suma dintre toleranța pentru latură (Q3, Ciclu 20) și raza frezei de degroșare.

Acest calcul este valabil, de asemenea, dacă rulați Ciclul 24 fără a fi degroșat cu Ciclul 22; în acest caz, introduceți "0" pentru raza frezei de degroșare.

Puteți utiliza Ciclu 24 și pentru frezarea de contur. Apoi, trebuie să:

- definiți conturul care trebuie frezat ca o singură insulă (fără limită buzunar) și
- introduceți toleranța de finisare (Q3) în Ciclul 20, mai mare decât suma toleranței de finisare Q14 + raza sculei utilizate.

TNC calculează automat punctul de pornire pentru finisare. Punctul de pornire depinde de spațiul disponibil în buzunar și de toleranța programată în Ciclul 20.


Punctul de pornire calculat de TNC depinde și de secvența de prelucrare. Dacă selectați ciclul de finisare cu tasta GOTO și apoi porniți programul, poziția punctului de pornire poate diferi de poziția lui dacă ați executa programul în secvența definită.



Parametrii ciclului



- **Direcția de rotație?** În sens orar = -1 Q9:
Direcție de prelucrare:
+1:În sens antiorar
-1:În sens orar
Alternativ **PREDEF**
- **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală):
Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Viteza de avans pentru pătrundere Q11:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul pătrunderii.
Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO, FU, FZ.**
- **Viteză de avans pentru degroșare Q12:** Viteza de avans în timpul frezării. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO, FU, FZ.**
- **Toleranță de finisare pentru laterală Q14** (valoare incrementală): Introduceți materialul permis pentru mai multe operații de finisare prin frezare. Dacă introduceți Q14 = 0, toleranța la finisare rămasă va fi eliminată. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

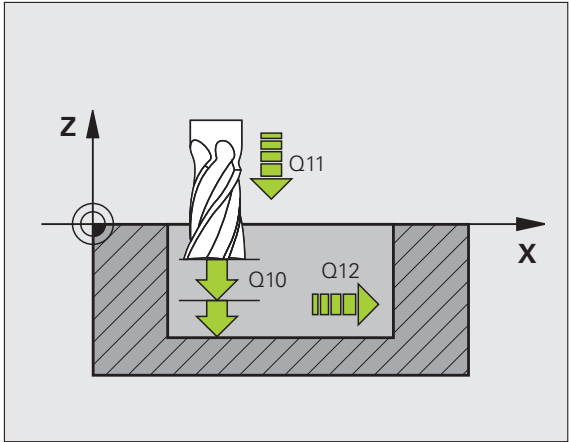

Példa: Blocuri NC

61 CYCLE DEF 24 FINISARE LATERALĂ	
Q9=+1	;DIRECȚIE
Q10=+5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE
Q14=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ




7.9 URMĂ CONTUR (Ciclul 25, DIN/ISO: G125)

Rulare ciclu

În conjuncție cu ciclul 14 GEOMETRIE CONTUR, acest ciclu facilitează prelucrarea contururilor deschise și închise.

Ciclul 25 URMĂ CONTUR oferă avantaje considerabile față de prelucrarea conturului folosind blocuri de poziționare:

- TNC monitorizează operația pentru a preveni tăierile de dedesubt și deteriorările suprafeței. Este recomandabil să rulați o simulare grafică a conturului înainte de executarea acestuia.
- Dacă raza sculei selectate este prea mare, s-ar putea să fie necesar să reprelucrați colțurile conturului.
- Conturul poate fi prelucrat complet prin frezarea în sens contrar avansului sau în sensul avansului. Tipul de frezare rămâne valabil și când oglindiți contururile.
- Scula se poate deplasa înapoi și înainte pentru frezare, în mai mulți pași de avans: Aceasta rezultă într-o prelucrare mai rapidă.
- Valorile de toleranță pot fi introduse pentru a executa operații repetate de degroșare și finisare.

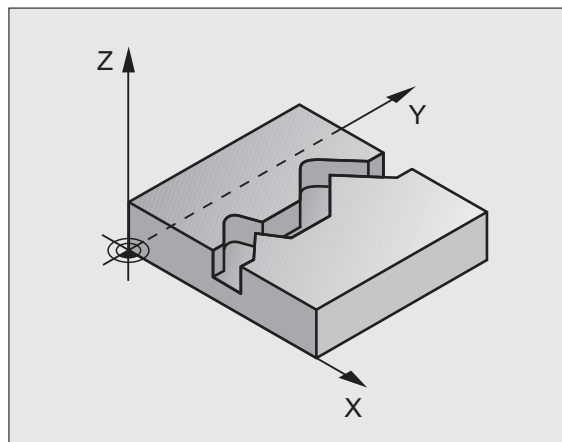

Luăți în considerare la programare:



Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

TNC ia în considerare numai prima etichetă a ciclului GEOMETRIE CONTUR.

Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL este limitată. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur într-un ciclu SL.

Nu este necesar Ciclul 20 DATE CONTUR.

Funcțiile auxiliare **M109** și **M110** nu sunt aplicabile la prelucrarea unui contur cu Ciclul 25.



Pericol de coliziune!

Pentru a evita coliziunile,

- Nu programați poziții în dimensiuni incrementale imediat după Ciclul 25, deoarece acestea sunt raportate la poziția sculei la sfârșitul ciclului.
- Deplasați scula în pozițiile definite (absolute), în toate axele principale, deoarece poziția sculei la sfârșitul ciclului nu este identică cu cea de la începutul ciclului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața piesei de prelucrat și partea inferioară a conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru laterală Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Coordonata suprafeței piesei de prelucrat Q5** (valoare absolută): Coordanata absolută a suprafeței piesei de prelucrat raportată la originea piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q7** (valoare absolută): Înălțimea absolută la care scula nu poate intra în coliziune cu piesa de prelucrat. Poziția pentru retragerea sculei la sfârșitul ciclului. Interval de intrare: -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de avans transversal al sculei în axa broșei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare Q12**: Viteza de avans transversal al sculei în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului? Frezare în sens contrar avansului = -1**
 Frezare în sensul avansului: Valoare de intrare = +1
 Frezare în sens contrar avansului: Valoare de intrare = -1
 Pentru a activa frezarea în sensul avansului și pe cea în sens contrar avansului alternativ în câțiva pași de avans: Valoare de intrare = 0

Példa: Blocuri NC

62 CYCL DEF 25 URMĂ CONTUR	
Q1=-20	;ADÂNCIME FREZARE
Q3=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q5=+0	;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ
Q7=+50	;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q10=+5	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q15=-1	;FREZARE ÎN SENSUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI



7.10 DATE URMĂ CONTUR (Ciclul 270, DIN/ISO: G270)

Luați în considerare la programare:

Dacă este nevoie, puteți folosi acest ciclu pentru a specifica diferite proprietăți ale Ciclului 25, **URMĂ CONTUR**.



Înainte de a programa, rețineți următoarele:

Ciclul 270 este activ DEF, ceea ce înseamnă că este aplicat imediat ce este definit în programul piesei.

Dacă este folosit Ciclul 270, nu definiți compensare de rază în subprogramul de contur.

Proprietățile de apropiere și îndepărtare sunt executate de către TNC în mod identic (simetric).

Definiți Ciclul 270 înaintea Ciclului 25.



Parametrii ciclului



- ▶ **Tip de apropiere/depărtare Q390:** Definirea tipului de apropiere sau îndepărtare.
 - Q390 = 0:
Apropiere de contur, tangențial pe un arc de cerc.
 - Q390 = 1:
Apropiere de contur, tangențial pe o linie dreaptă.
 - Q390 = 2:
Apropiere de contur la unghi drept.
- ▶ **Compensare rază (0=R0/1=RL/2=RR) Q391:** Definirea compensării razei:
 - Q391 = 0:
Prelucrați conturul definit, fără compensare de rază
 - Q391 = 1:
Prelucrați conturul definit, cu compensare de rază spre stânga
 - Q391 = 2:
Prelucrați conturul definit, cu compensare de rază spre dreapta
- ▶ **Raza apropiere/îndepărtare Q392:** Valabilă doar dacă a fost selectată apropierea tangențială la o cale circulară. Raza arcului de apropiere/îndepărtare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul la centru Q393:** Valabilă doar dacă a fost selectată apropierea tangențială la o cale circulară. Lungimea angulară a arcului de apropiere. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Distanța la punctul auxiliar Q394:** Valabilă doar dacă a fost selectată apropierea tangențială la o linie dreaptă sau unghi drept. Distanța la punctul auxiliar de la care TNC se apropie de contur. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

62 CYCL DEF 270 DATE URME CONTUR

Q390=0 ;TIP DE APROPIERE

Q391=1 ;COMPENSAREA RAZĂ


Q392=3 ;RAZĂ

Q393=+45 ;UNGHI LA CENTRU

Q394=+2 ;DISTANȚĂ

7.11 Exemple de programare

Exemplu: Degroșarea și degroșarea fină a unui buzunar

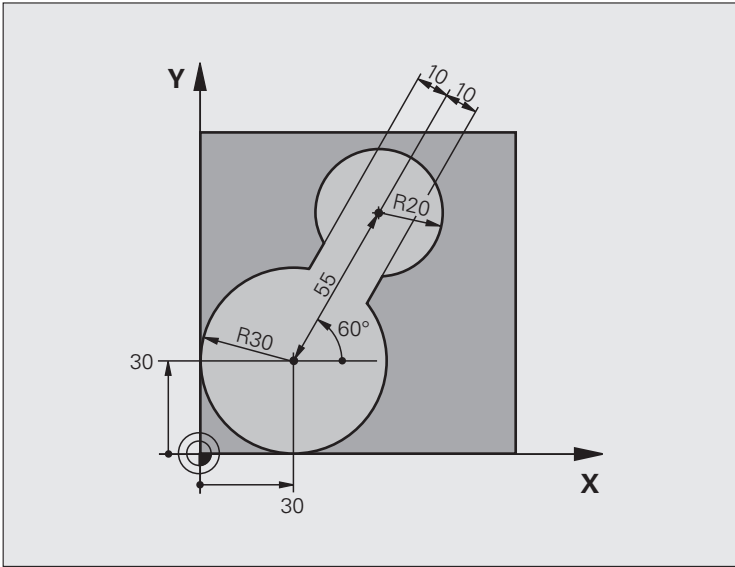


0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Definirea piesei brute de prelucrat
3 TOOL CALL 1 Z S2500	Apelare sculă: sculă de degroșare grosieră, diametru 30
4 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR	Definire subprogram de contur
6 CYCL DEF 14 .1 ETICHETĂ CONTUR 1	
7 CYCL DEF 20 DATE CONTUR	Definire parametri generali de prelucrare
Q1=-20 ;ADANCIME FREZARE	
Q2=1 ;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ	
Q3=+0 ;TOLERANȚA PENTRU LATURA	
Q4=+0 ;TOLERANȚA PENTRU BAZA	
Q5=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q6=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q7=+100 ;INALȚIME DEGAJARE	
Q8=0.1 ;RAZA DE ROTUNJIRE	
Q9=-1 ;DIRECȚIE	



8 CYCL DEF 22 DEGROȘARE	Definire ciclu: Degroșare grosieră
Q10=5 ;ADANCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=350 ;VITEZA DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q18=0 ;SCULA DEGROȘARE GROSIERA	
Q19=150 ;VITEZA DE AVANS RECTILINIE ALTERNATIVĂ	
Q208=30000;VITEZA DE AVANS PENTRU RETRAGERE	
Q401=100 ;FACTORUL DE VITEZĂ DE AVANS	
Q404=0 ;DIAMETRU DEGROȘARE FINA	
9 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Degroșare grosieră
10 L Z+250 R0 FMAX M6	Schimbare sculă
11 TOOL CALL 2 Z S3000	Apelare sculă: sculă de degroșare fină, diametru 15
12 CYCL DEF 22 DEGROȘARE	Definire ciclu degroșare fină
Q10=5 ;ADANCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=350 ;VITEZA DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q18=1 ;SCULA DEGROȘARE GROSIERA	
Q19=150 ;VITEZA DE AVANS RECTILINIE ALTERNATIVĂ	
Q208=30000;VITEZA DE AVANS PENTRU RETRAGERE	
Q401=100 ;FACTORUL DE VITEZĂ DE AVANS	
Q404=0 ;DIAMETRU DEGROȘARE FINA	
13 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Degroșare fină
14 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
15 LBL 1	Subprogram de contur
16 L X+0 Y+30 RR	
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
19 FSELECT 3	
20 FPOL X+30 Y+30	
21 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
22 FSELECT 2	
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
24 FSELECT 3	
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
26 FSELECT 2	
27 LBL 0	
28 END PGM C20 MM	



Exemplu: Găurirea automată, degroșarea și finisarea conturilor suprapuse

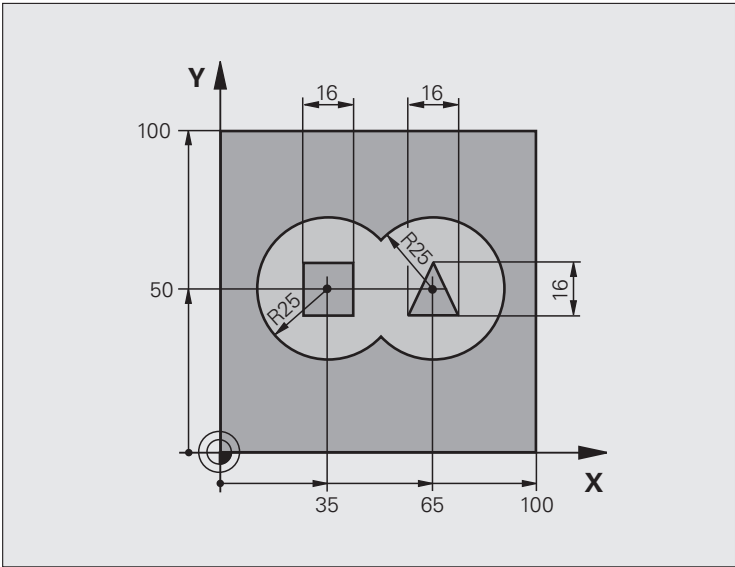

0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2500	Apelare sculă: Găurire, diametru 12
4 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR	Definire subprogram de contur
6 CYCL DEF 14.1 ETICHETĂ CONTUR 1/2/3/4	
7 CYCL DEF 20 DATE CONTUR	Definire parametri generali de prelucrare
Q1=-20 ;ADÂNCIME FREZARE	
Q2=1 ;SUPRAPUNERE TRASEU SCULĂ	
Q3=+0.5 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
Q4=+0.5 ;TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ	
Q5=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q6=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q7=+100 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	
Q8=0.1 ;RAZĂ DE ROTUNJIRE	
Q9=-1 ;DIRECȚIE	




8 CYCL DEF 21 GĂURIRE AUTOMATĂ	Definire ciclu: Găurire automată
Q10=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q13=2 ;SCULĂ DEGROȘARE	
9 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Găurire automată
10 L +250 R0 FMAX M6	Schimbare sculă
11 TOOL CALL 2 Z S3000	Apelare sculă pentru degroșare/finisare, diametru 12
12 CYCL DEF 22 DEGROȘARE	Definire ciclu: Degroșare
Q10=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=350 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q18=0 ;SCULĂ DEGROȘARE GROSIERĂ	
Q19=150 ;VITEZĂ DE AVANS RECTILINIE ALTERNATIVĂ	
Q208=30000;VITEZĂ DE AVANS PENTRU RETRAGERE	
Q401=100 ;FACTORUL DE VITEZĂ DE AVANS	
Q404=0 ;DIAMETRU DEGROȘARE FINĂ	
13 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Degroșare
14 CYCL DEF 23 FINISARE INFERIOARĂ	Definire ciclu: Finisare în profunzime
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=200 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q208=30000;VITEZĂ DE AVANS PENTRU RETRAGERE	
15 CYCL CALL	Apelare ciclu: Finisare în profunzime
16 CYCLE DEF 24 FINISARE LATERALĂ	Definire ciclu: Finisare laterală
Q9=+1 ;DIRECȚIE	
Q10=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=400 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q14=+0 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
17 CYCL CALL	Apelare ciclu: Finisare laterală
18 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program



19 LBL 1	Subprogram 1 de contur: buzunarul stâng
20 CC X+35 Y+50	
21 L X+10 Y+50 RR	
22 C X+10 DR-	
23 LBL 0	
24 LBL 2	Subprogram 2 de contur: buzunarul drept
25 CC X+65 Y+50	
26 L X+90 Y+50 RR	
27 C X+90 DR-	
28 LBL 0	
29 LBL 3	Subprogram 3 de contur: insula rectangulară stânga
30 L X+27 Y+50 RL	
31 L Y+58	
32 L X+43	
33 L Y+42	
34 L X+27	
35 LBL 0	
36 LBL 4	Subprogram 4 de contur: insulă triunghiulară dreapta
39 L X+65 Y+42 RL	
37 L X+57	
38 L X+65 Y+58	
39 L X+73 Y+42	
40 LBL 0	
41 END PGM C21 MM	



Exemplu: Urmă contur

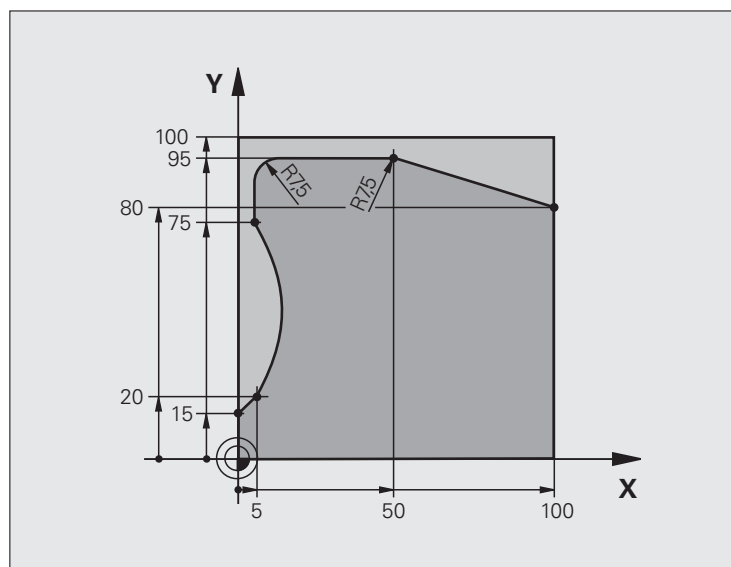

0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2000	Apelare sculă: Diametru 20
4 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR	Definire subprogram de contur
6 CYCL DEF 14.1 ETICHETĂ CONTUR 1	
7 CYCL DEF 25 URMĂ CONTUR	Definire parametri de prelucrare
Q1=-20 ;ADÂNCIME FREZARE	
Q3=+0 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
Q5=+0 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q7=+250 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	
Q10=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=200 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q15=+1 ;FREZARE ÎN SENȘUL AVANSULUI SAU ÎN SENS CONTRAR AVANSULUI	
8 CYCL CALL M3	Apelare ciclu
9 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program

10 LBL 1	Subprogram de contur
11 L X+0 Y+15 RL	
12 L X+5 Y+20	
13 CT X+5 Y+75	
14 L Y+95	
15 RND R7.5	
16 L X+50	
17 RND R7.5	
18 L X+100 Y+80	
19 LBL 0	
20 END PGM C25 MM	













8

**Cicluri preprogramate:
suprafață cilindrică**



8.1 Principii

Prezentare generală a ciclurilor pentru suprafețele cilindrice

Ciclu	Tastă soft	Pagină
27 SUPRAFAȚĂ CILINDRU		Pagina 217
28 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare canal		Pagina 220
29 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare bordură		Pagina 223
39 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare contur exterior		Pagina 226



8.2 SUPRAFAȚĂ CILINDRU (Ciclul 27, DIN/ISO: G127, opțiunea 1 de software)

Execuția ciclului



Acest ciclu vă oferă posibilitatea să programați un contur în două dimensiuni și apoi să-l rulați pe o suprafață cilindrică pentru prelucrare 3-D. Utilizați Ciclul 28, dacă doriți să frezați canale de ghidare pe suprafața cilindrului.

Conturul este descris într-un subprogram identificat în Ciclul 14 GEOMETRIE CONTUR.

Subprogramul conține coordonate pe axa rotativă și pe axa paralelă a acesteia. De exemplu, axa rotativă C este paralelă cu axa Z. Sunt disponibile funcțiile de traseu L, CHF, CR, RND, APPR (cu excepția APPR LCT) și DEP.

Dimensiunile din axa rotativă pot fi introduse în grade sau în mm (sau inci). Puteți selecta tipul de dimensiune dorit în definiția ciclului.

- 1 TNC poziționează unealta deasupra punctului de avans al cuțitului, luând în considerare toleranța pentru latură.
- 2 La prima adâncime de pătrundere, unealta frezează de-a lungul conturului programat, la viteza de avans pentru frezare Q12.
- 3 La sfârșitul conturului, TNC aduce scula înapoi la prescrierea de degajare și revine la punctul de pătrundere.
- 4 Pașii de la 1 la 3 sunt repetați până este atinsă adâncimea de frezare Q1 programată.
- 5 Apoi, scula se deplasează la prescrierea de degajare.

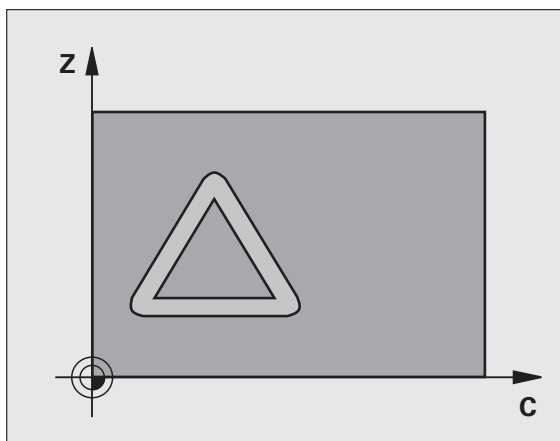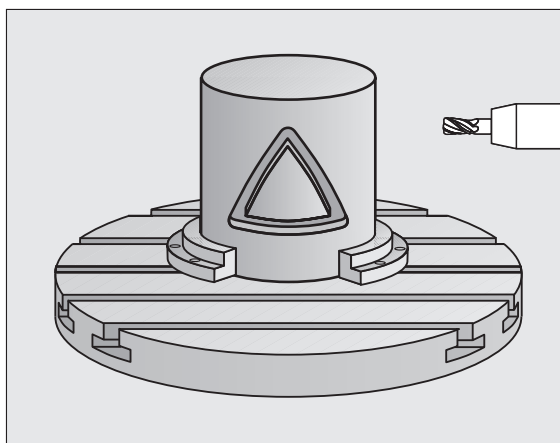

Luați în considerare la programare!



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite de către producătorul mașinii pentru interpolarea suprafeței cilindrului. Consultați manualul mașinii.



În primul bloc NC al programului de contur, programați întotdeauna ambele coordonate ale suprafeței cilindrice.

Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL este limitată. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur într-un ciclu SL.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

Acest ciclu necesită o freză frontală cu tăiere de mijloc (ISO 1641).

Cilindrul trebuie poziționat concentric pe masa rotativă.

Axa sculei trebuie să fie perpendiculară pe masa rotativă. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare.

Acest ciclu poate fi utilizat și într-un plan de lucru înclinat.

Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața cilindrică și partea inferioară a conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru latură Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare în planul suprafeței cilindrice nederulate. Această toleranță este aplicată în direcția compensării razei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q6** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața cilindrică. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de deplasare a sculei în axa broșei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare Q12**: Viteza de deplasare a sculei în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Raza cilindrului Q16**: Raza cilindrului pe care va fi prelucrat conturul. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Tip dimensiune? ang./lin.** Q17: Dimensiunile pentru axa rotativă a subprogramului sunt date în grade (0) sau în mm/inci (1).

Példa: Blocuri NC

63 CYCL DEF 27 SUPRAFAȚĂ CILINDRICĂ	
Q1=-8	;ADÂNCIME FREZARE
Q3=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q6=+0	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q10=+3	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q16=25	;RAZĂ
Q17=0	;TIP DIMENSIUNE



8.3 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare canal (Ciclul 28, DIN/ISO: G128, opțiunea 1 de software)



Rulare ciclul

Acest ciclu vă oferă posibilitatea de a programa o creștătură de ghidaj în două dimensiuni și apoi să o transferați pe o suprafață cilindrică. Spre deosebire de Ciclul 27, cu acest ciclu TNC reglează scula astfel încât, cu compensarea razei activă, pereții canalului să fie aproape paraleli. Puteți prelucra pereți paraleli utilizând o sculă de aceeași lățime cu cea a canalului.

Cu cât scula este mai mică în raport cu lățimea canalului, cu atât deformarea în arcuri circulare și segmente oblice va fi mai mare. Pentru a minimiza această distorsiune legată de procese, puteți defini în parametrul Q21 o toleranță cu care TNC prelucrează un canal cât se poate de asemănător cu un canal prelucrat teoretic cu o sculă de aceeași lățime ca a canalului.

Programați traseul punctului de mijloc al conturului împreună cu compensarea razei sculei. Prin compensarea razei specificați dacă TNC va tăia canalul prin frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului.

- 1 TNC poziționează scula peste punctul de avans al cuțitului.
- 2 La prima adâncime de pătrundere, scula frezează de-a lungul peretelui programat al canalului, cu viteza de avans Q12, respectând toleranța de finisare pentru partea laterală.
- 3 La sfârșitul conturului, TNC deplasează scula către peretele opus și revine la punctul de avans.
- 4 Pașii 2 și 3 sunt repetați până este atinsă adâncimea de frezare Q1 programată.
- 5 Dacă ați definit toleranța în Q21, TNC va reprelucra pereții canalului astfel încât aceștia să fie cât mai paraleli cu putință.
- 6 În final, scula se retrage pe axa sculei până la înălțimea de degajare sau la ultima poziție programată înainte de ciclu (în funcție de parametrul mașinii 7420).

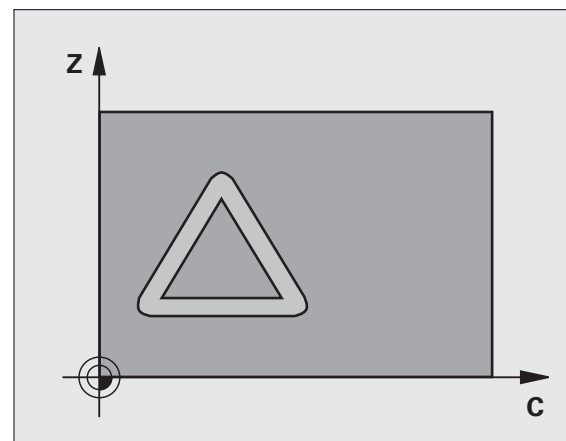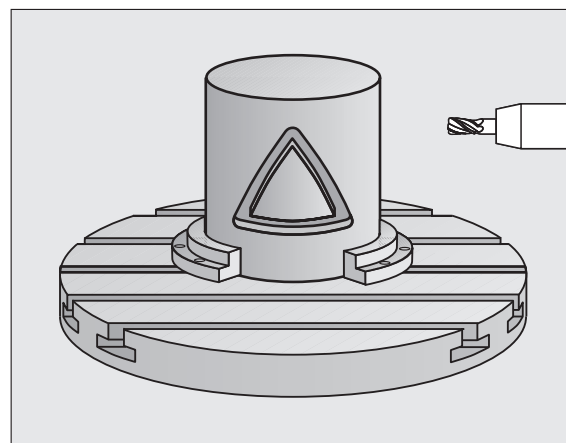

Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite de către producătorul mașinii pentru interpolarea suprafeței cilindrului. Consultați manualul mașinii.



În primul bloc NC al programului de contur, programați întotdeauna ambele coordonate ale suprafeței cilindrice.

Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL este limitată. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur într-un ciclu SL.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

Acest ciclu necesită o freză frontală cu tăiere de mijloc (ISO 1641).

Cilindrul trebuie poziționat concentric pe masa rotativă.

Axa sculei trebuie să fie perpendiculară pe masa rotativă. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare.

Acest ciclu poate fi utilizat și într-un plan de lucru înclinat.



Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața cilindrică și partea inferioară a conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru latură Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare la peretele canalului. Toleranța de finisare reduce lățimea canalului cu dublul valorii introduse. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere degajare Q6** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața cilindrică. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de deplasare a sculei în axa broșei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare Q12**: Viteza de deplasare a sculei în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Raza cilindrului Q16**: Raza cilindrului pe care va fi prelucrat conturul. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Tip dimensiune? ang./lin.** Q17: Dimensiunile pentru axa rotativă a subprogramului sunt date în grade (0) sau în mm/inci (1).
- ▶ **Lățime canal Q20**: Lățimea canalului care va fi prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță? Q21**: Dacă utilizați o sculă mai mică decât lățimea programată a canalului Q20, pe peretele canalului vor apărea deformări cauzate de procesare, în toate punctele în care peretele canalul urmează traseul unui arc sau al unei linii oblice. Dacă ați definit toleranța Q21, TNC adaugă o operație ulterioară de frezare, pentru a asigura că dimensiunile canalului sunt cât mai apropiate cu puțință de cele ale unui canal frezat cu o sculă de aceeași lățime cu acesta. Cu Q21 definiți deviația admisă față de acest canal ideal. Numărul de operații ulterioare de frezare depinde de raza cilindrului, de scula utilizată și de adâncimea canalului. Cu cât toleranța definită este mai mică, cu atât canalul va fi mai precis, iar reprelucrarea va dura mai mult. **Recomandări:** Folosiți toleranță de 0,02 mm. **Funcție inactivă:** Introduceți 0 (valoare prestabilită) Interval de intrare: de la 0 la 9,9999

Példa: Blocuri NC

63 CYCL DEF 28 SUPRAFAȚĂ CILINDRICĂ	
Q1=-8	;ADÂNCIME FREZARE
Q3=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q6=+0	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q10=+3	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q16=25	;RAZĂ
Q17=0	;TIP DIMENSIUNE
Q20=12	;LĂȚIME CANAL
Q21=0	;TOLERANȚĂ





8.4 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare bordură (Ciclul 29, DIN/ISO: G129, opțiunea 1 de software)

Rulare ciclu

Acest ciclu vă oferă posibilitatea de a programa o bordură în două dimensiuni și apoi să o transferați pe o suprafață cilindrică. Cu acest ciclu TNC reglează scula astfel încât, cu compensarea razei activă, pereții canalului sunt întotdeauna paraleli. Programați traseul punctului de mijloc al bordurii împreună cu compensarea razei sculei. Prin compensarea razei specificați dacă TNC va tăia bordura prin frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului.

La capetele bordurii, TNC adaugă întotdeauna un semicerc, a cărui rază reprezintă jumătate din lățimea bordurii.

- 1 TNC poziționează scula peste punctul de pornire a prelucrării. TNC calculează punctul de pornire din lățimea bordurii și diametrul sculei. Acesta se află lângă primul punct definit în subprogramul conturului, decalat cu jumătate din lățimea bordurii și diametrul sculei. Compensarea razei determină dacă prelucrarea începe din partea stângă (1, RL = frezare în sensul avansului) sau din cea dreaptă a bordurii (2, RR = frezare în sens contrar avansului).
- 2 După ce TNC a poziționat scula la prima adâncime de pătrundere, aceasta se deplasează într-un arc circular, la viteza de avans de frezare Q12, tangențial față de peretele bordurii. Dacă a fost programat în acest sens, va lăsa metal pentru toleranța de finisare.
- 3 La prima adâncime de pătrundere, scula frezează de-a lungul peretelui programat, cu viteza de avans Q12, până când știftul este terminat.
- 4 Scula se îndepărtează apoi de peretele bordurii pe un traseu tangențial și revine la punctul de pornire al prelucrării.
- 5 Pașii de la 2 la 4 sunt repetați până este atinsă adâncimea de frezare Q1 programată.
- 6 În final, scula se retrage pe axa sculei până la înălțimea de degajare sau la ultima poziție programată înainte de ciclu (în funcție de parametrul mașinii 7420).

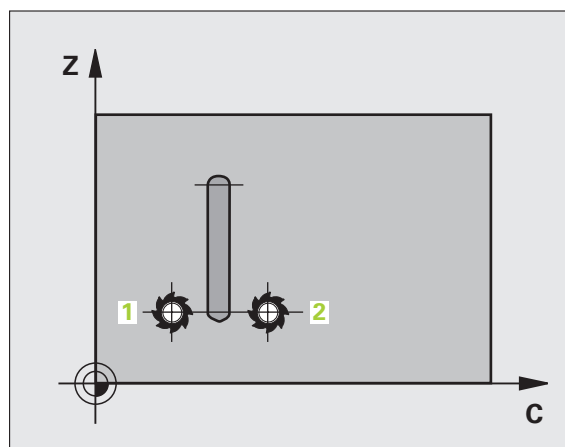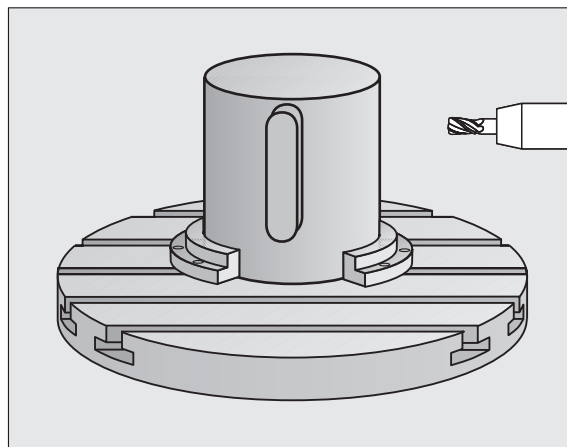

8.4 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare bordură (Ciclul 29, DIN/ISO: G129, opțiunea 1 de software)

Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite de către producătorul mașinii pentru interpolarea suprafeței cilindrului. Consultați manualul mașinii.



În primul bloc NC al programului de contur, programați întotdeauna ambele coordonate ale suprafeței cilindrice.

Asigurați-vă că scula are suficient spațiu în lateral pentru apropierea și îndepărtarea de contur.

Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL este limitată. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur într-un ciclu SL.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

Cilindrul trebuie poziționat concentric pe masa rotativă.

Axa sculei trebuie să fie perpendiculară pe masa rotativă. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare.

Acest ciclu poate fi utilizat și într-un plan de lucru înclinat.

Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața cilindrică și partea inferioară a conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru latură Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare la peretele bordurii. Toleranța de finisare mărește lățimea bordurii cu dublul valorii introduse. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere degajare Q6** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața cilindrică. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de deplasare a sculei în axa broșei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare Q12**: Viteza de deplasare a sculei în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Raza cilindrului Q16**: Raza cilindrului pe care va fi prelucrat conturul. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Tip dimensiune? ang./lin.** Q17: Dimensiunile pentru axa rotativă a subprogramului sunt date în grade (0) sau în mm/inci (1).
- ▶ **Lățime canal Q20**: Lățimea canalului care va fi prelucrat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

63 CYCL DEF 29 MARGINEA SUPRAFEȚEI CILINDRICE	
Q1=-8	;ADÂNCIME FREZARE
Q3=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q6=+0	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q10=+3	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q16=25	;RAZĂ
Q17=0	;TIP DIMENSIUNE
Q20=12	;LĂȚIME BORDURĂ




8.5 SUPRAFAȚĂ CILINDRU frezare contur exterior (Ciclul 39, DIN/ISO: G139, opțiunea 1 de software)

Rulare ciclu

Acest ciclu vă oferă posibilitatea să programați un contur deschis în două dimensiuni și apoi să-l rulați pe o suprafață cilindrică pentru prelucrare 3-D. Cu acest ciclu TNC reglează scula astfel încât, cu compensarea razei activă, peretele conturului deschis este întotdeauna paralel cu axa cilindrului.

Spre deosebire de Ciclurile 28 și 29, în subprogramul de contur definiți conturul efectiv care va fi prelucrat.

- 1 TNC poziționează scula peste punctul de pornire a prelucrării. TNC localizează punctul de pornire lângă primul punct definit în subprogramul de contur, decalat cu o distanță egală cu diametrul sculei.
- 2 După ce TNC a poziționat scula la prima adâncime de pătrundere, aceasta se deplasează într-un arc circular, la viteza de avans de frezare Q12, tangențial față de contur. Dacă a fost programat în acest sens, va lăsa metal pentru toleranța de finisare.
- 3 La prima adâncime de pătrundere, scula frezează de-a lungul conturului programat, cu viteza de avans Q12, până când urma conturului este terminată.
- 4 Scula se îndepărtează apoi de peretele bordurii pe un traseu tangențial și revine la punctul de pornire al prelucrării.
- 5 Pașii de la 2 la 4 sunt repetați până este atinsă adâncimea de frezare Q1 programată.
- 6 În final, scula se retrage pe axa sculei până la înălțimea de degajare sau la ultima poziție programată înainte de ciclu (în funcție de parametrul mașinii 7420).

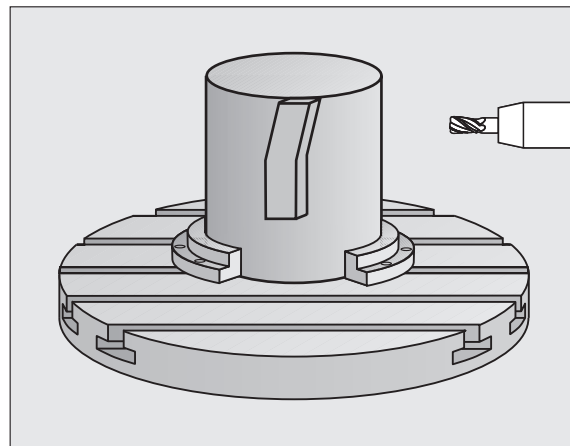

Luați în considerare la programare:



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite de către producătorul mașinii pentru interpolarea suprafeței cilindrului. Consultați manualul mașinii.



În primul bloc NC al programului de contur, programați întotdeauna ambele coordonate ale suprafeței cilindrice.

Asigurați-vă că scula are suficient spațiu în lateral pentru apropierea și îndepărtarea de contur.

Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL este limitată. Puteți programa până la 8192 de elemente de contur într-un ciclu SL.

Semnul algebric pentru parametrul de ciclu ADÂNCIME determină direcția de lucru. Dacă programați ADÂNCIME = 0, ciclul nu va fi executat.

Cilindrul trebuie poziționat concentric pe masa rotativă.

Axa sculei trebuie să fie perpendiculară pe masa rotativă. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare.

Acest ciclu poate fi utilizat și într-un plan de lucru înclinat.



Parametrii ciclului



- ▶ **Adâncime frezare Q1** (valoare incrementală): Distanța dintre suprafața cilindrică și partea inferioară a conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță de finisare pentru latură Q3** (valoare incrementală): Toleranță finisare la peretele conturului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere degajare Q6** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața cilindrică. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Adâncime de pătrundere Q10** (valoare incrementală): Avans per tăiere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteza de avans pentru pătrundere Q11**: Viteza de deplasare a sculei în axa broșei. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare Q12**: Viteza de deplasare a sculei în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO, FU, FZ**.
- ▶ **Raza cilindrului Q16**: Raza cilindrului pe care va fi prelucrat conturul. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Tip dimensiune? ang./lin.** Q17: Dimensiunile pentru axa rotativă a subprogramului sunt date în grade (0) sau în mm/inci (1).

Példa: Blocuri NC

63 CYCL DEF 39 CONTUR SUPRAFAȚĂ CILINDRU	
Q1=-8	;ADÂNCIME FREZARE
Q3=+0	;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ
Q6=+0	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q10=+3	;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE
Q11=100	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE
Q12=350	;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q16=25	;RAZĂ
Q17=0	;TIP DIMENSIUNE




8.6 Exemple de programare

Exemplu: Suprafața cilindrului cu Ciclul 27

Notă:

- Mașina cu cap B și masa C
- Cilindrul este centrat pe masa rotativă
- Decalarea de origine se află în centrul mesei rotative

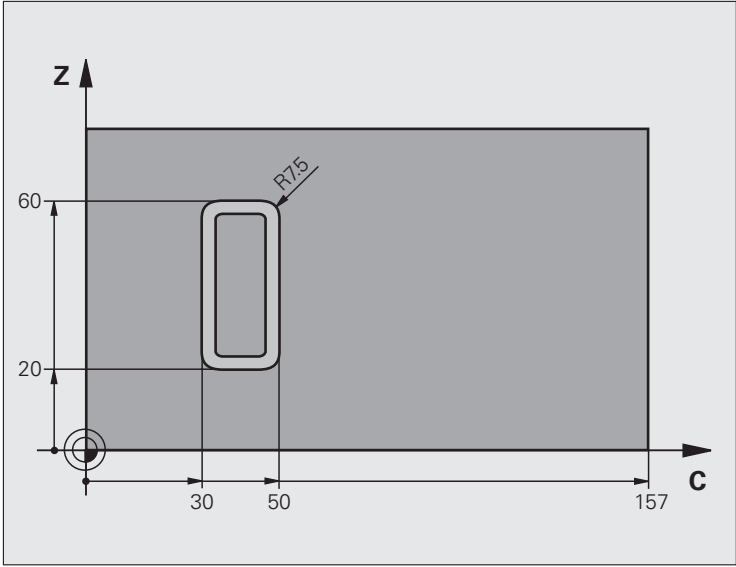

0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Apelare sculă: Diametru 7
2 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
3 L X+50 Y0 R0 FMAX	Prepoziționare sculă în centrul mesei rotative
4 PLAN SPAȚIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 ROTIRE FMAX	Poziționare
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR	Definire subprogram de contur
6 CYCL DEF 14 .1 ETICHETĂ CONTUR 1	
7 CYCL DEF 27 SUPRAFAȚĂ CILINDRICĂ	Definire parametri de prelucrare
Q1=-7 ;ADÂNCIME FREZARE	
Q3=+0 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
Q6=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q10=4 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q16=25 ;RAZĂ	
Q17=1 ;TIP DIMENSIUNE	



8.6 Exemple de programare


8 L C+0 R0 FMAX M13 M99	Prepoziționare masă rotativă, broșă PORNITĂ, apelare ciclu
9 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
10 PLAN RESETARE ROTIRE FMAX	Înclinați înapoi, anulați funcția PLAN
11 M2	Sfârșit program
12 LBL 1	Subprogram de contur
13 L C+40 Z+20 RL	Datele pentru axa rotativă sunt introduse în mm (Q17=1)
14 L C+50	
15 RND R7.5	
16 L Z+60	
17 RND R7.5	
18 L IC-20	
19 RND R7.5	
20 L Z+20	
21 RND R7.5	
22 L C+40	
23 LBL 0	
24 END PGM C27 MM	



Exemplu: Suprafața cilindrului cu Ciclul 28

Note:

- Cilindrul este centrat pe masa rotativă.
- Mașina cu cap B și masa C
- Originea se află în centrul mesei rotative
- Descrierea traseului punctului de mijloc în subprogramul de contur

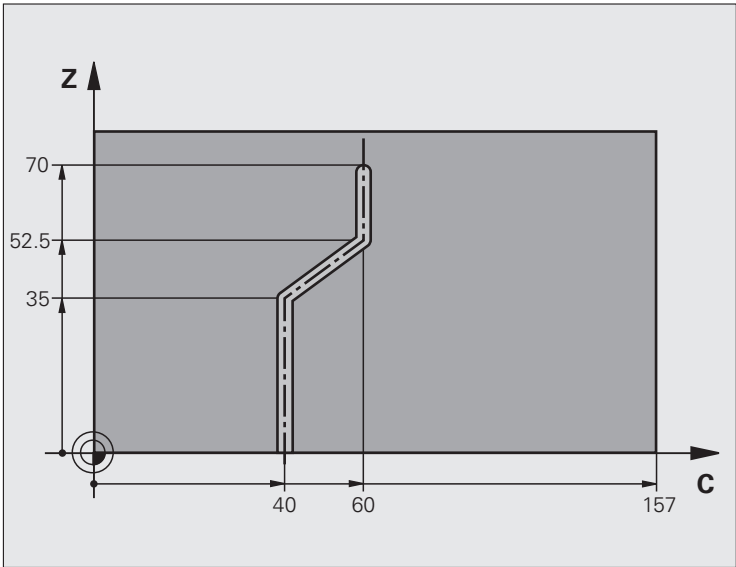


0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Apelare sculă, axa Y a sculei, diametru 7
2 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
3 I X+50 Y+0 R0 FMAX	Poziționare sculă în centrul mesei rotative
4 PLAN SPAȚIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 ROTIRE FMAX	Poziționare
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR	Definire subprogram de contur
6 CYCL DEF 14 .1 ETICHETĂ CONTUR 1	
7 CYCL DEF 28 SUPRAFAȚĂ CILINDRICĂ	Definire parametri de prelucrare
Q1=-7 ;ADÂNCIME FREZARE	
Q3=+0 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
Q6=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q10=-4 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=250 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q16=25 ;RAZĂ	
Q17=1 ;TIP DIMENSIUNE	
Q20=10 ;LĂȚIME CANAL	
Q21=0.02 ;TOLERANȚĂ	Reprelucrare activă



8.6 Exemple de programare

8 L C+0 R0 FMAX M3 M99	Prepoziționare masă rotativă, broșă PORNITĂ, apelare ciclu
9 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
10 PLAN RESETARE ROTIRE FMAX	Înclinați înapoi, anulați funcția PLAN
11 M2	Sfârșit program
12 LBL 1	Subprogram de contur, descrierea traseului punctului de mijloc
13 L C+40 Z+0 RL	Datele pentru axa rotativă sunt introduse în mm (Q17=1)
14 L Z+35	
15 L C+60 Z+52.5	
16 L Z+70	
17 LBL 0	
18 END PGM C28 MM	



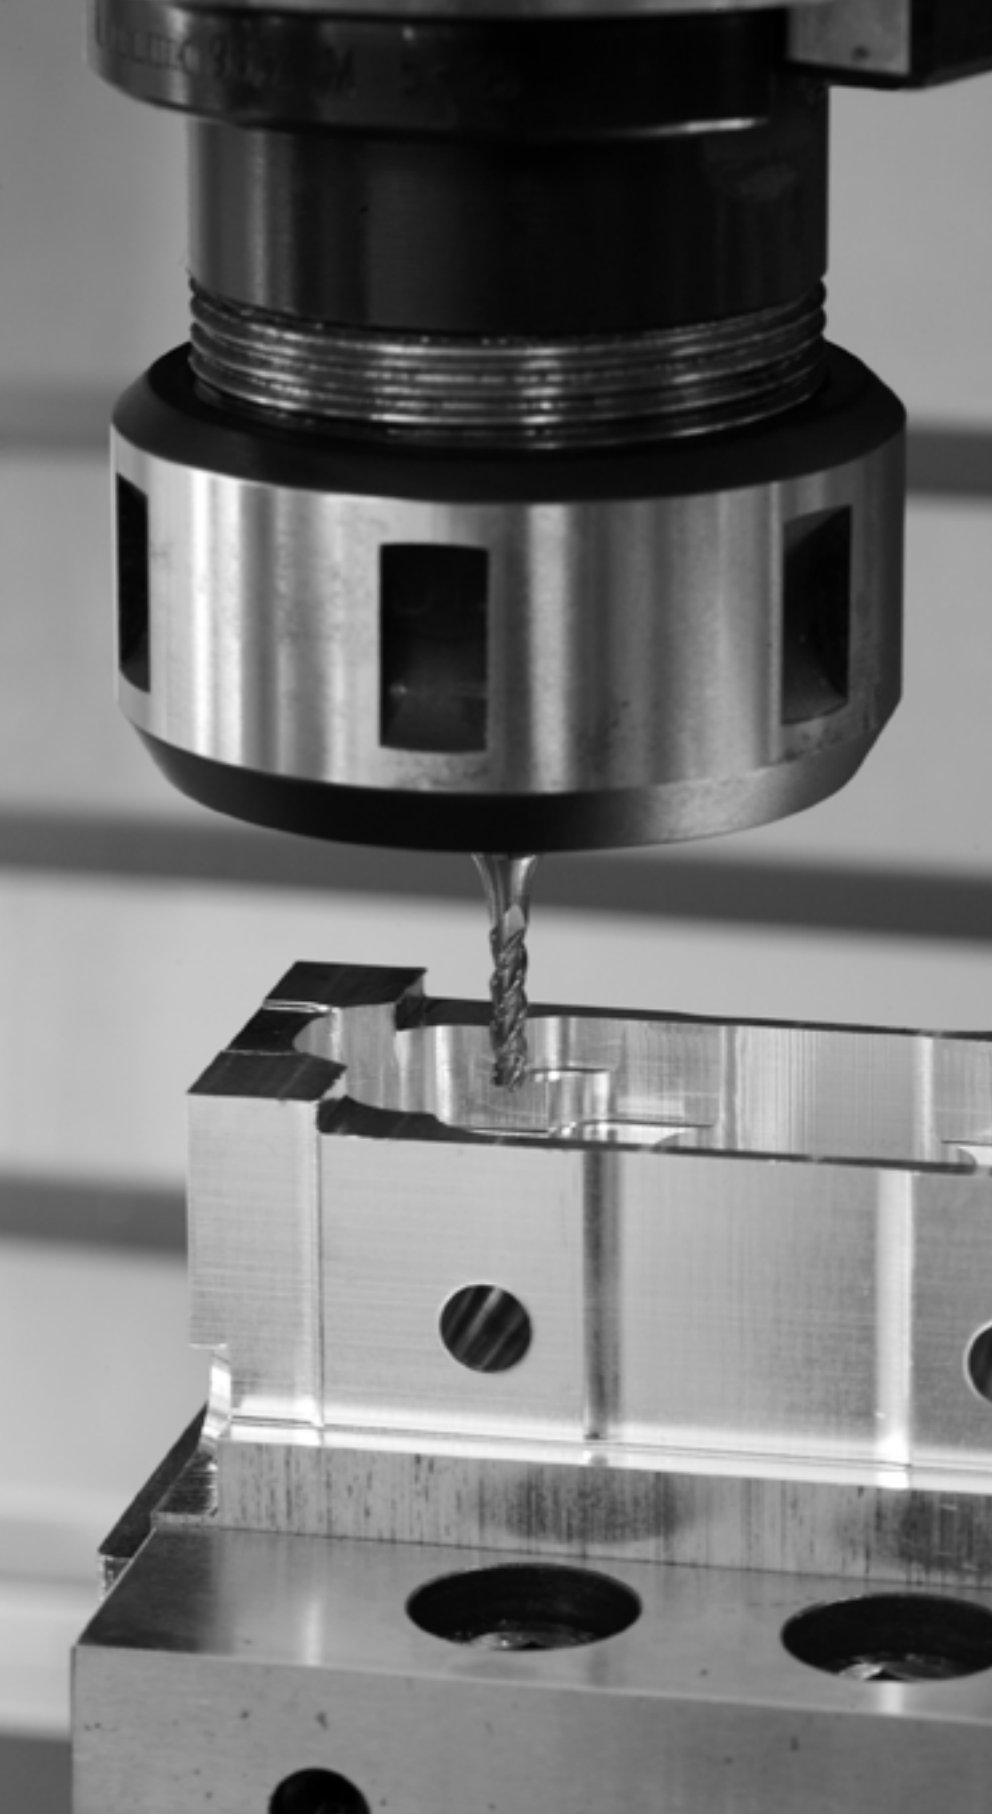

9

**Cicluri preprogramate:
buzunar de contur cu
formulă de contur**



9.1 Cicluri SL cu formule de contur complexe

Principii

Ciclurile SL și formulele complexe de contur vă permit să efectuați contururi complexe prin combinarea de subcontururi (buzunare sau insule). Definiți subcontururile individuale (date geometrice) ca programe separate. Astfel, orice subcontur poate fi utilizat de mai multe ori. TNC calculează conturul complet din subcontururile selectate, pe care le legați printr-o formulă de contur.



Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL (toate programele de descriere a conturului) este limitată la **128 de contururi**. Numărul de elemente de contur posibile depinde de tipul conturului (contur exterior sau interior) și de numărul de descrieri de contur. Puteți programa până la **16384** de elemente de contur.

Ciclurile SL cu formule de contur implică o machetă structurată de program și vă permit să salvați contururi utilizate frecvent în programe individuale. Utilizând o formulă de contur puteți conecta subcontururile la un contur complet și puteți defini dacă acesta este aplicat pentru un buzunar sau pentru o insulă.

În forma actuală, funcția "Cicluri SL cu formule de contur" necesită intrări din mai multe zone ale interfeței TNC pentru utilizator. Această funcție servește ca bază pentru dezvoltări ulterioare.

Példa: Structura programului: Prelucrare cu cicluri SL și formule de contur complexe

```
0 BEGIN PGM CONTOUR MM
...
5 SEL CONTOUR "MODEL"
6 CYCL DEF 20 DATE CONTOUR ...
8 CYCL DEF 22 DEGROȘARE...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FINISARE ÎN PROFUNZIME
...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 FINISARE LATERALĂ ...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTOUR MM
```

Proprietățile subcontururilor

- În mod prestabilit, TNC consideră conturul ca fiind un buzunar. Nu programați o compensare a razei. În formula de contur, puteți transforma un buzunar într-o insulă, dându-i valoarea negativă.
- TNC ignoră vitezele de avans F și funcțiile auxiliare M.
- Transformările de coordonate sunt permise. Dacă sunt programate în cadrul subconturului, ele sunt de asemenea aplicate în subprogramele următoare, dar nu necesită resetarea după apelarea ciclului.
- Deși subprogramele pot conține coordonate pe axa broșei, astfel de coordonate sunt ignorate.
- Planul de lucru este definit în primul bloc de coordonate al subprogramului. Axele secundare U,V, W sunt permise.

Caracteristicile ciclurilor preprogramate

- TNC poziționează automat scula la prescrierea de degajare înainte de un ciclu.
- Fiecare nivel de alimentare este frezat fără întreruperi, deoarece cuțitul avansează transversal în jurul insulelor și nu deasupra lor.
- Raza "colțurilor interioare" poate fi programată - scula continuă să se deplaseze, pentru a preveni deteriorarea suprafeței la colțurile interioare (acest lucru este valabil pentru trecerea cea mai din afară în ciclurile Degroșare și Finisare laterală).
- Conturul este abordat pe un arc tangențial pentru finisarea laterală.
- Pentru finisarea în profunzime, scula se apropie din nou de piesa de prelucrat pe un arc tangențial (pentru axa sculei Z, de exemplu, arcul poate fi în planul Z/X).
- Conturul este prelucrat complet prin frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului.



Cu Parametrul mașinii 7420 puteți determina poziția sculei la sfârșitul Ciclurilor 21 la 24.

Datele de prelucrare (cum ar fi adâncimea de frezare, toleranța la finisare și prescrierea de degajare) sunt introduse ca DATE CONTUR în Ciclu 20.

Példa: Structură program: Calcularea de subcontururi cu formula de contur

```
0 BEGIN PGM MODEL MM
```

```
1 DECLARARE CONTUR QC1 = „CERC1“
```

```
2 DECLARARE CONTUR QC2 = „CERC31XY“
```

```
3 DECLARARE CONTUR QC3 = „TRIUNGHI“
```

```
4 DECLARARE CONTUR QC4 = „PĂTRAT“
```

```
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
```

```
6 END PGM MODEL MM
```

```
0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM
```

```
1 CC X+75 Y+50
```

```
2 LP PR+45 PA+0
```

```
3 CP IPA+360 DR+
```

```
4 END PGM CERC1 MM
```

```
0 BEGIN PGM CERC31XY MM
```

```
...
```

```
...
```

Selectarea unui program cu definiții de contur

Cu funcția **SELECTARE CONTUR** selectați un program cu definiții de contur, din care TNC preia descrierile de contur:



- ▶ Afișare rând de taste soft cu funcții speciale



- ▶ Selectați meniul pentru funcții de contur și prelucrare în punct.



- ▶ Apăsați tasta soft **SELECTARE CONTUR**.
- ▶ Introduceți numele complet al programului ce conține definiția de contur și confirmați cu tasta **END**.



Programați un bloc **SELECTARE CONTUR** înaintea ciclurilor SL. Ciclul **14 GEOMETRIE CONTUR** nu mai este necesar dacă utilizați **SELECTARE CONTUR**.

Definirea descrierilor de contur

Cu funcția **DECLARARE CONTUR** introduceți într-un program, calea programelor din care TNC preia descrierile de contur. În plus, puteți selecta o adâncime separată pentru această descriere de contur (funcția FCL 2):



- ▶ Afișare rând de taste soft cu funcții speciale



- ▶ Selectați meniul pentru funcții de contur și prelucrare în punct.



- ▶ Apăsați tasta soft **DECLARARE CONTUR**.
- ▶ Introduceți numărul indicatorului de contur **QC**, și confirmați cu tasta **ENT**.
- ▶ Introduceți numele complet al programului ce conține descrierea de contur și confirmați cu tasta **END** sau, dacă doriți,
- ▶ Definiți o adâncime separată pentru conturul selectat.



Cu indicatorii de contur dați **QC** puteți include diverse contururi în formula de contur.

Dacă programați adâncimi separate pentru contururi, atunci trebuie să asigurați o adâncime la toate subcontururile (asigurați adâncimea 0, dacă este cazul).

Introducerea unei formule complexe de contur

Puteți utiliza tastele soft pentru a interconecta diverse contururi într-o formulă matematică.



► Afișare rând de taste soft cu funcții speciale



► Selectați meniul pentru funcții de contur și prelucrare în punct.



► Apăsati tasta soft FORMULĂ CONTUR. În acest caz TNC afișează următoarele taste soft:

Funcție matematică	Tastă soft
Intersectat cu de ex. $QC10 = QC1 \& QC5$	
Reunit cu de ex. $QC25 = QC7 QC18$	
Reunit, dar fără intersecție de ex. $QC12 = QC5 \wedge QC25$	
Intersectat cu complementul pt. de ex. $QC25 = QC1 \setminus QC2$	
Complement zonă contur de ex. $Q12 = \#Q11$	
Paranteze deschise de ex. $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
Paranteze închise de ex. $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
Definirea unui singur contur de ex. $QC12 = QC1$	



Contururile suprapuse

În mod prestabilit, TNC consideră un contur programat ca fiind un buzunar. Cu funcțiile formulei de contur, puteți transforma un contur dintr-un buzunar într-o insulă.

Buzunarele și insulele pot fi suprapuse pentru a forma un contur nou. Puteți așadar măări suprafața unui buzunar cu un alt buzunar sau să o reduceți cu o insulă.

Subprograme: buzunare suprapuse




Următoarele exemple de programare reprezintă programe de descriere contur, care sunt definite într-un program de definire contur. Programul definire contur este apelat prin funcția **SELECTARE CONTUR** în programul principal efectiv.

Buzunarele A și B se suprapun.

TNC calculează punctele de intersecție S1 și S2 (nu trebuie programate).

Buzunarele sunt programate ca cercuri complete.

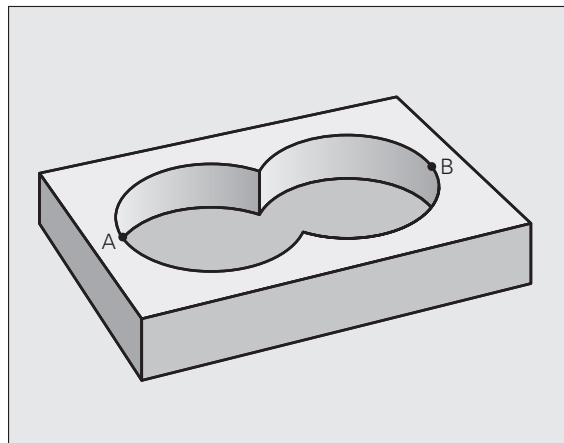

Program de descriere contur 1: buzunar A

```

0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM

```

Program de descriere contur 2: buzunar B

```

0 BEGIN PGM BUZUNAR_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM BUZUNAR_B MM

```

Suprafața de includere

Ambele suprafețe A și B trebuie să fie prelucrate, inclusiv suprafața suprapusă:


- Suprafețele A și B trebuie programate în programe separate, fără compensarea razei.
- În formula de contur, suprafețele A și B sunt procesate cu funcția "reunit cu".

Program definire contur:

```

50 ...
51 ...
52 DECLARARE CONTUR QC1 = „BUZUNAR_A.H”
53 DECLARARE CONTUR QC2 = „BUZUNAR_B.H”
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...

```

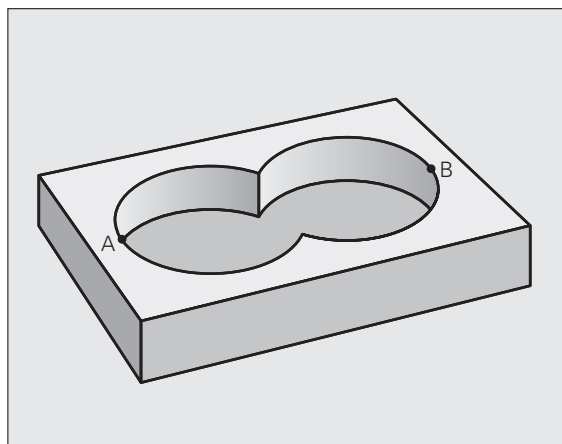

Suprafața de excludere

Suprafața A trebuie să fie prelucrată fără porțiunea suprapusă de B:

- Suprafețele A și B trebuie introduse în programe separate, fără compensarea razei.
- În formula de contur, suprafața B este scăzută din suprafața A cu funcția "reunit cu complementul".

Program definire contur:

50 ...

51 ...


52 DECLARARE CONTUR QC1 = „BUZUNAR_A.H”

53 DECLARARE CONTUR QC2 = „BUZUNAR_B.H”

54 QC10 = QC1 \ QC2

55 ...

56 ...

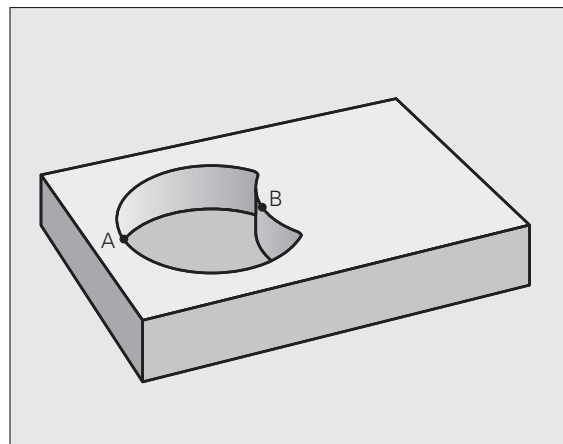

Suprafața de intersecție

Trebuie prelucrată numai suprafața unde A și B se suprapun. (Suprafețele acoperite numai de A sau B nu trebuie procesate).

- Suprafețele A și B trebuie introduse în programe separate, fără compensarea razei.
- În formula de contur, suprafețele A și B sunt procesate cu funcția "intersecție cu".

Program definire contur:

50 ...

51 ...


52 DECLARARE CONTUR QC1 = „BUZUNAR_A.H”

53 DECLARARE CONTUR QC2 = „BUZUNAR_B.H”

54 QC10 = QC1 & QC2

55 ...

56 ...

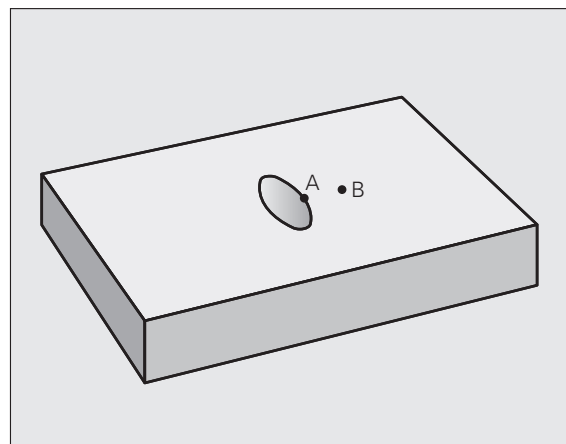

Prelucrarea conturului cu Ciclurile SL



Conturul complet este prelucrat cu Ciclurile SL de la 20 la 24 (consultăți "Prezentare generală," la pagina 182).

Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=350 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q18=0 ;SCULĂ DEGROȘARE GROSIERĂ	
Q19=150 ;VITEZĂ DE AVANS RECTILINIE ALTERNATIVĂ	
Q401=100 ;FACTORUL DE VITEZĂ DE AVANS	
Q404=0 ;DIAMETRU DEGROȘARE FINĂ	
10 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Degroșare
11 TOOL CALL 2 Z S5000	Apelare sculă pentru freza de finisare
12 CYCL DEF 23 FINISARE INFERIOARĂ	Definire ciclu: Finisare în profunzime
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=200 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
13 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Finisare în profunzime
14 CYCLE DEF 24 FINISARE LATERALĂ	Definire ciclu: Finisare laterală
Q9=+1 ;DIRECȚIE	
Q10=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q11=100 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q12=400 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU DEGROȘARE	
Q14=+0 ;TOLERANȚĂ PENTRU LATURĂ	
15 CYCL CALL M3	Apelare ciclu: Finisare laterală
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
17 END PGM CONTOUR MM	

Programul definire contur cu formule de contur:

0 BEGIN PGM MODEL MM	Program definire contur
1 DECLARARE CONTUR QC1 = „CERC1“	Definire indicator contur pentru programul “CERC1”
2 FN 0: Q1 =+35	Asignare valori pentru parametri utilizați în PGM “CERC31XY”
3 FN 0: Q2 = +50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARARE CONTUR QC2 = „CERC31XY“	Definire indicator contur pentru programul “CERC31XY”
6 DECLARARE CONTUR QC3 = “TRIUNGHI”	Definire indicator contur pentru programul “TRIUNGHI”
7 DECLARARE CONTUR QC4 = “PĂTRAT”	Definire indicator contur pentru programul “PĂTRAT”
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	Formulă contur
9 END PGM MODEL MM	



Programe descriere contur:

0 BEGIN PGM CERC1 MM	Program descriere contur: cerc la dreapta
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CERC1 MM	
0 BEGIN PGM CERC31XY MM	Program descriere contur: cerc la stânga
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CERC31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIUNGHI MM	Program descriere contur: triunghi la dreapta
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIUNGHI MM	
0 BEGIN PGM PĂTRAT MM	Program descriere contur: pătrat la stânga
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM PĂTRAT MM	



9.2 Cicluri SL cu formule de contur simple

Noțiuni fundamentale

Ciclurile SL și formulele complexe de contur vă permit să efectuați contururi simple prin combinarea de subcontururi (buzunare sau insule). Definiți subcontururile individuale (date geometrice) ca programe separate. Astfel, orice subcontur poate fi utilizat de mai multe ori. TNC calculează conturul din subcontururile selectate.



Capacitatea de memorie pentru programarea unui ciclu SL (toate programele de descriere a conturului) este limitată la **128 de contururi**. Numărul de elemente de contur posibile depinde de tipul conturului (contur exterior sau interior) și de numărul de descrieri de contur. Puteți programa până la **16384** de elemente de contur.

Proprietățile subcontururilor

- În mod prestabilit, TNC consideră conturul ca fiind un buzunar. Nu programați o compensare a razei.
- TNC ignoră vitezele de avans F și funcțiile auxiliare M.
- Transformările de coordonate sunt permise. Dacă sunt programate în cadrul subconturului, ele sunt de asemenea aplicate în subprogramele următoare, dar nu necesită resetarea după apelarea ciclului.
- Deși subprogramele pot conține coordonate pe axa broșei, astfel de coordonate sunt ignorate.
- Planul de lucru este definit în primul bloc de coordonate al subprogramului. Axele secundare U, V, W sunt permise.

Példa: Structura programului: Prelucrare cu cicluri SL și formule de contur complexe

```

0 BEGIN PGM CONTDEF MM
...
5 PATTERN DEF
P1= "POCK1.H"
I2 = "ISLE2.H" DEPTH5
I3 "ISLE3.H" DEPTH7.5
6 CYCL DEF 20 DATE CONTUR ...
8 CYCL DEF 22 DEGROȘARE...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FINISARE ÎN PROFUNZIME
...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 FINISARE LATERALĂ ...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTDEF MM
  
```


Caracteristicile ciclurilor preprogramate

- TNC poziționează automat scula la prescrierea de degajare înainte de un ciclu.
- Fiecare nivel de alimentare este frezat fără întreruperi, deoarece cuțitul avansează transversal în jurul insulelor și nu deasupra lor.
- Raza "colțurilor interioare" poate fi programată - scula continuă să se deplaseze, pentru a preveni deteriorarea suprafeței la colțurile interioare (acest lucru este valabil pentru trecerea cea mai din afară în ciclurile Degroșare și Finisare laterală).
- Conturul este abordat pe un arc tangențial pentru finisarea laterală.
- Pentru finisarea în profunzime, scula se apropie din nou de piesa de prelucrat pe un arc tangențial (pentru axa sculei Z, de exemplu, arcul poate fi în planul Z/X).
- Conturul este prelucrat complet prin frezare în sensul avansului sau în sens contrar avansului.



Cu Parametrul mașinii 7420 puteți determina poziția sculei la sfârșitul Ciclurilor 21 la 24.

Datele de prelucrare (cum ar fi adâncimea de frezare, toleranța la finisare și prescrierea de degajare) sunt introduse ca DATE CONTUR în Ciclul 20.



Introducerea unei formule simple de contur

Puteți utiliza tastele soft pentru a interconecta diverse contururi într-o formulă matematică.



- ▶ Afișare rând de taste soft cu funcții speciale



- ▶ Selectați meniul pentru funcții de contur și prelucrare în punct.



- ▶ Apăsați tasta soft DEFINIRE CONTUR. TNC deschide o fereastră de dialog pentru introducerea formulei de contur.



- ▶ Introduceți numele primului subcontur. Primul subcontur trebuie să fie întotdeauna cel mai adânc buzunar. Confirmați cu tasta ENT.
- ▶ Specificați, cu ajutorul tastei soft, dacă următorul subcontur este buzunar sau insulă. Confirmați cu tasta ENT.
- ▶ Introduceți numele celui de-al 2-lea subcontur. Confirmați cu tasta ENT.
- ▶ Dacă este nevoie, introduceți și adâncimea celui de-al 2-lea contur. Confirmați cu tasta ENT.
- ▶ Continuați până ați introdus toate subcontururile.




- Ca regulă, începeți lista de subcontururi cu buzunarul cel mai adânc!
- Dacă s-a definit conturul ca o insulă, TNC folosește adâncimea introdusă ca înălțimea insulei. Valoarea introdusă (fără semn algebric) face referință la suprafața piesei de prelucrat!
- Dacă adâncimea introdusă este egală cu 0, atunci, adâncimea definită pentru buzunare în Ciclul 20 este activă. Insulele se ridică apoi la suprafața piesei de prelucrat!

Prelucrarea conturului cu Ciclurile SL



Conturul complet este prelucrat cu Ciclurile SL de la 20 la 24 (consultați "Prezentare generală," la pagina 182).

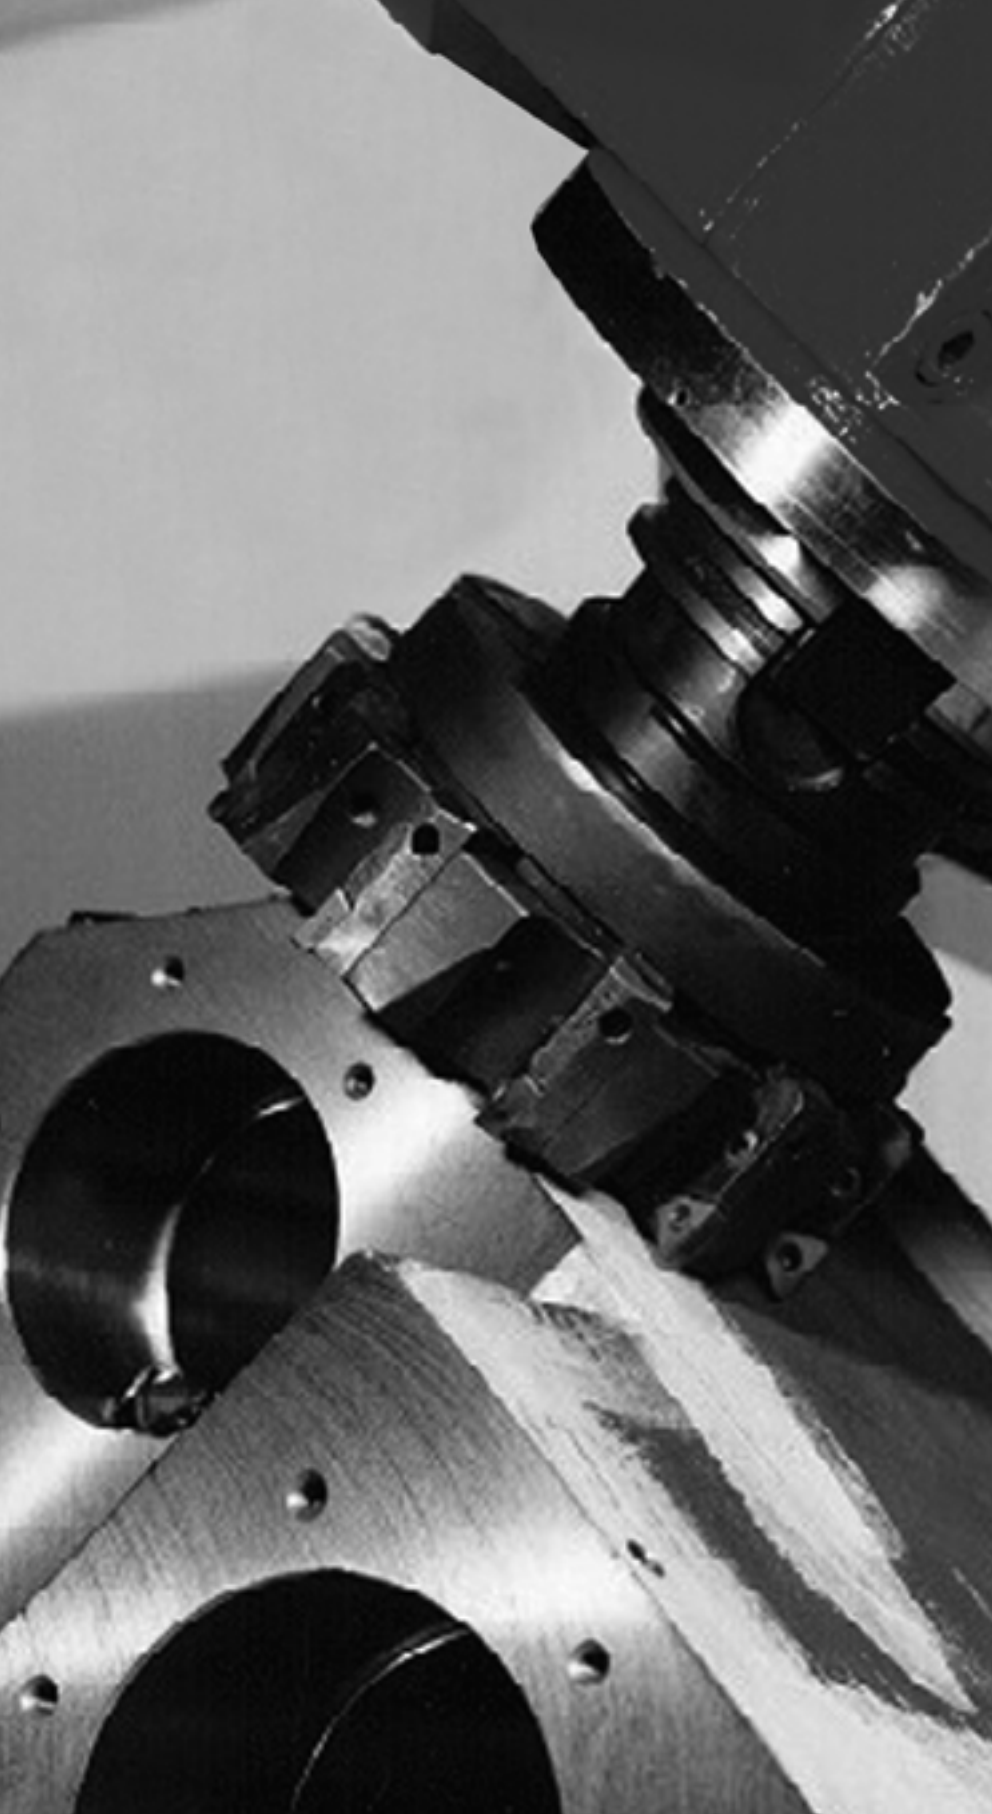

10

**Cicluri preprogramate:
frezarea multitrecere**



10.1 Principii

Prezentare generală

TNC oferă patru cicluri de prelucrare a suprafețelor, cu următoarele caracteristici:

- Create cu un sistem CAD/CAM
- Suprafețe dreptunghiulare, plate
- Suprafețe plate, în unghi oblic
- Suprafețe înclinate în orice direcție
- Suprafețe strâmbe

Ciclu	Tastă soft	Pagină
60 RULARE DATE 3-D Pentru frezarea multitrecere a datelor 3-D în mai mulți pași de avans		Pagina 249
230 FREZARE MULTITRECERE Pentru suprafețe rectangulare plate		Pagina 251
231 SUPRAFAȚĂ RIGLATĂ Pentru suprafețe oblice, înclinate sau strâmbe		Pagina 253
232 FREZARE FRONTALĂ Pentru suprafețe rectangulare orizontale, cu supradimensionări indicate și mai mulți pași de avans		Pagina 257



10.2 RULARE DATE 3-D (Ciclul 30, DIN/ISO: G60)

Rulare ciclu

- 1 Din poziția actuală, TNC amplasează scula cu avans transversal rapid **FMAX** în axa sculei, la prescrierea de degajare de deasupra punctului MAX, pe care l-ați programat în ciclu.
- 2 Apoi, scula se deplasează la **FMAX** în planul de lucru, către punctul MIN pe care l-ați programat în ciclu.
- 3 Din acest punct, scula avansează către primul punct de contur, cu viteza de avans pentru pătrundere.
- 4 Ulterior, TNC procesează toate punctele stocate în fișierul de date digitizate la **viteza de avans pentru frezare**. Dacă este cazul, TNC retrage scula între operațiile de prelucrare la **prescrierea de degajare**, dacă anumite zone trebuie lăsate neprelucrate.
- 5 La sfârșitul ciclului, scula este retrasă cu **FMAX** la prescrierea de degajare.

Luați în considerare la programare:





Puteți folosi în special Ciclul 30 pentru a rula programe în limbaj conversațional, create offline în avansuri multiple.



98
DATE 3-D
FREZA

Parametrii ciclului

- ▶ **Nume PGM date 3D:** Introduceți numele programului în care sunt stocate datele de contur. Dacă fișierul nu este stocat în directorul curent, introduceți calea completă. Pot fi introduse maxim 254 caractere.
- ▶ **Punct minim interval:** Cele mai mici coordonate (coordonate X, Y și Z) din intervalul ce urmează a fi frezat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Punct maxim interval:** Cele mai mari coordonate (coordonate X, Y și Z) din intervalul ce urmează a fi frezat. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare 1** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și suprafața piesei de prelucrat pentru deplasările sculei cu avans transversal rapid. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Adâncime de pătrundere 2** (valoare incrementală): Avans per tăiere Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere 3:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul pătrunderii în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999; în mod alternativ FAUTO.
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere 4:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ FAUTO.
- ▶ **Funcția auxiliară M:** Înregistrarea opțională a uneia până la două funcții auxiliare, de exemplu M13. Interval de intrare: de la 0 la 999

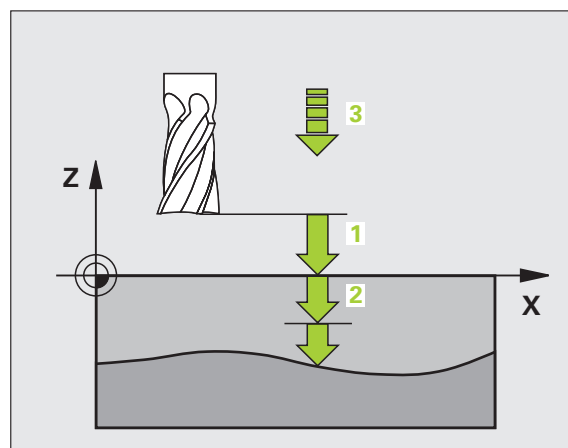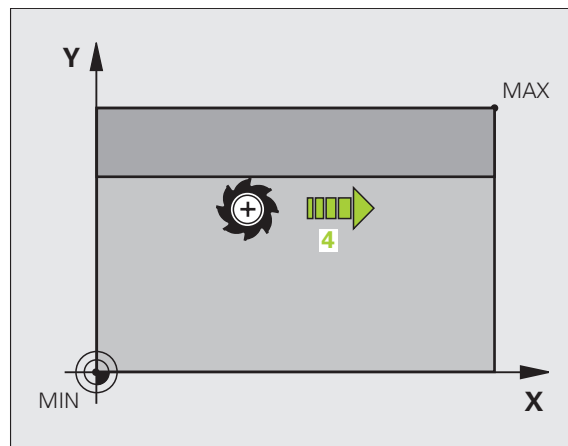

Példa: Blocuri NC

64 CYCL DEF 30.0 RUN 3-D DATA

65 CYCL DEF 30.1 PGM DIGIT.: BSP.H

66 CYCL DEF 30.2 X+0 Y+0 Z-20

67 CYCL DEF 30.3 X+100 Y+100 Z+0

68 CYCL DEF 30.4 SETARE 2


69 CYCL DEF 30.5 PECKG +5 F100

70 CYCL DEF 30.6 F350 M8

10.3 FREZARE MULTITRECERE (Ciclul 230, DIN/ISO: G230)

Rulare ciclu

- 1 Din poziția curentă din planul de lucru, TNC poziționează scula cu avans transversal rapid **FMAX** la punctul de pornire **1**; TNC deplasează scula la stânga și în sus cu raza acesteia.
- 2 Apoi, scula se deplasează cu **FMAX** în axa sculei la prescrierea de degajare. De acolo se apropie de poziția pornire programată pe axa sculei, la viteza de avans pentru pătrundere.
- 3 Apoi, scula se deplasează la viteza de avans pentru frezare către punctul de sfârșit **2**. TNC calculează punctul de sfârșit de la punctul de pornire programat, lungimea programului și raza sculei.
- 4 TNC decalează scula la punctul de pornire pentru următoarea trecere, la viteza de avans de suprapunere. Decalajul este calculat din lățimea programată și numărul de tăieri.
- 5 Apoi, scula revine în direcția negativă a primei axe.
- 6 Frezarea multitrecere este repetată până la finalizarea suprafeței programate.
- 7 La sfârșitul ciclului, scula este retrasă cu **FMAX** la prescrierea de degajare.

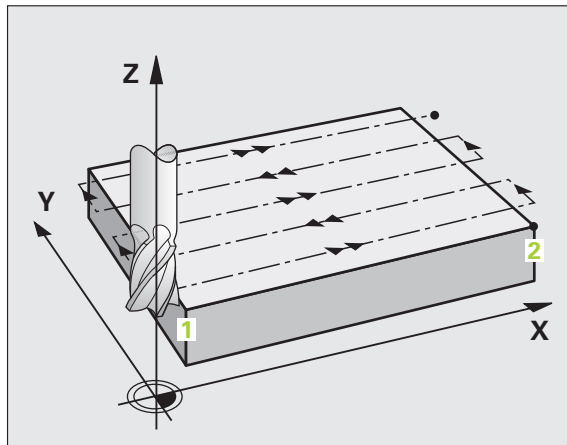

Luați în considerare la programare:





Din poziția actuală, TNC poziționează scula la punctul de pornire, mai întâi în planul de lucru și apoi pe axa broșei.

Prepoziționați scula în așa fel încât să nu aibă loc nicio coliziune între sculă și dispozitivele de fixare.

Parametrii ciclului



- ▶ **Punct de pornire în axa 1 Q225** (valoare absolută): Coordonata minimă a punctului suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Punct de pornire în axa 2 Q226** (valoare absolută): Coordonata minimă a punctului suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Punctul de pornire în axa 3 Q227** (valoare absolută): Înălțimea în axa broșei, la care este executată frezarea multitrecere. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lungime prima latură Q218** (valoare incrementală): Lungimea suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri, în axa de referință a planului de lucru, raportată la punctul de pornire din prima axă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime a doua latură Q219** (valoare incrementală): Lungimea suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri, în axa secundară a planului de lucru, raportată la punctul de pornire din a 2-a axă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Numărul de tăieri Q240**: Numărul de treceri care vor fi executate peste suprafață. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- ▶ **Viteză de avans pentru pătrundere Q206**: Q206: Viteza de avans transversal al sculei în timpul deplasării de la prescrierea de degajare la adâncimea de frezare în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Viteza de avans pentru pas Q209**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul deplasării la următoarea trecere, în mm/min. Dacă deplasați scula transversal în material, introduceți Q209 astfel încât să fie mai mic decât Q207. Dacă o deplasați transversal în spațiu deschis, Q209 poate fi mai mare decât Q207. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ FAUTO, FU, FZ.
- ▶ **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și adâncimea de frezare pentru poziționare la începutul și sfârșitul ciclului. Interval de intrare: 0 la 99999,9999, alternativ PREDEF

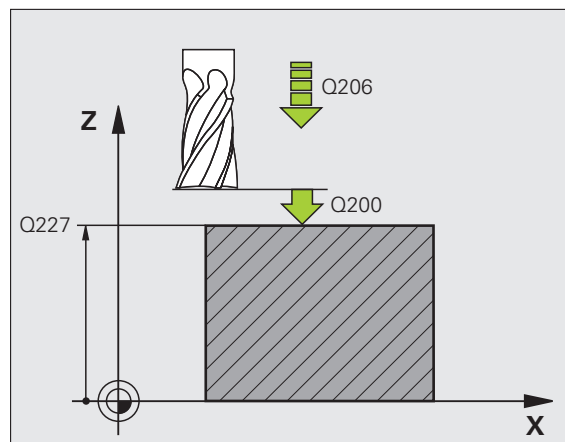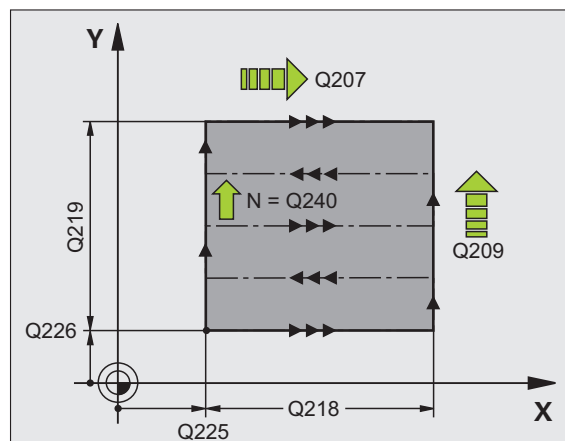

Péllda: Blocuri NC

71 CYCL DEF 230 FREZARE MULTITRECERE

Q225=+10 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 1

Q226=+12 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 2

Q227=+2.5;PUNCT DE PORNIRE AXA 3

Q218=150 ;LUNGIME PRIMA LATURA

Q219=75 ;LUNGIME A DOUA LATURA

Q240=25 ;NUMAR DE TAIERI



Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
PĂTRUNDEREQ207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU
FREZAREQ209=200 ;VITEZA DE AVANS PENTRU
SUPRAPUNERE

Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

10.4 SUPRAFAȚĂ RIGLATĂ (Ciclul 231, DIN/ISO: G231)

Rulare ciclu

- 1 Din poziția curentă, TNC poziționează scula printr-o mișcare 3-D liniară, la punctul de pornire **1**.
- 2 Ulterior, scula avansează către punctul de oprire **2** la viteza de avans pentru frezare.
- 3 Din acest punct, scula se deplasează cu avans transversal rapid **FMAX**, cu diametrul sculei, în direcția axei pozitive a sculei și apoi înapoi la punctul de pornire **1**.
- 4 La punctul de pornire **1** TNC deplasează scula înapoi la ultima valoare Z parcursă.
- 5 Apoi, TNC deplasează scula în toate cele trei axe de la punctul **1** în direcția punctului **4** către linia următoare.
- 6 Din acest punct, scula se deplasează către punctul de oprire al trecerii respective. TNC calculează punctul de sfârșit din punctul **2** și deplasarea în direcția punctului **3**.
- 7 Frezarea multitrecere este repetată până la finalizarea suprafeței programate.
- 8 La sfârșitul ciclului, scula este poziționată deasupra celui mai înalt punct programat din axa sculei, decalată cu diametrul sculei.

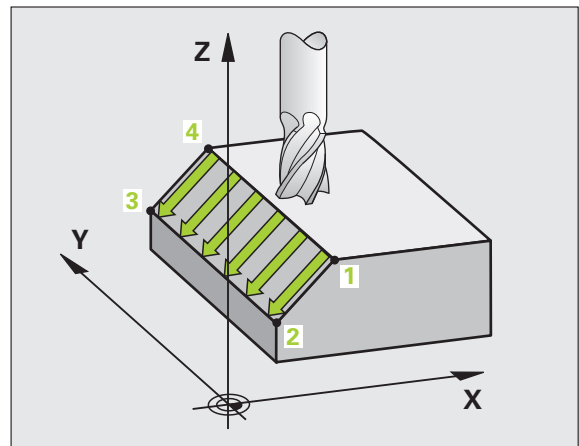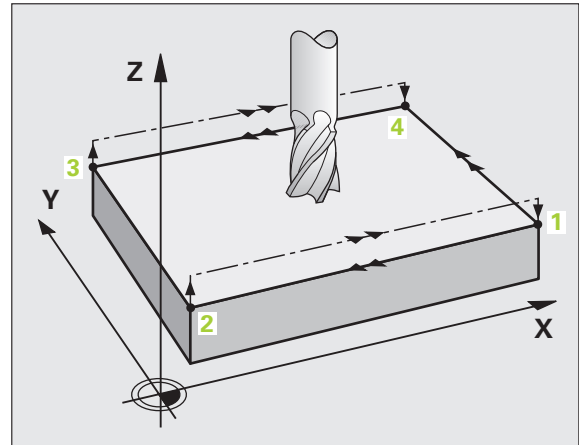

Mișcarea de tăiere

Punctul de pornire și, prin urmare, direcția de frezare, este selectabil deoarece TNC deplasează întotdeauna scula de la punctul **1** la punctul **2** și în deplasarea completă, de la punctul **1** / **2** la punctul **3** / **4**. Puteți programa punctul **1** în orice colț al suprafeței care va fi prelucrată.

Dacă utilizați o freză frontală pentru operația de prelucrare, puteți optimiza finisajul suprafeței în următoarele feluri:

- O tăiere de modelare (coordonata pe axa broșei a punctului **1** mai mare decât coordonata pe axa broșei a punctului **2**) pentru suprafețe ușor înclinate.
- O tăiere de conturare (coordonata pe axa broșei a punctului **1** mai mică decât coordonata pe axa broșei a punctului **2**) pentru suprafețe abrupte.
- Când frezați suprafețe strâmbe, programați direcția principală de tăiere (de la punctul **1** la punctul **2**) paralelă cu direcția înclinației mai pronunțate.

Dacă utilizați o freză sferică pentru operația de prelucrare, puteți optimiza finisajul suprafeței în modul următor:


- Când frezați suprafețe strâmbe, programați direcția principală de tăiere (de la punctul **1** la punctul **2**) perpendiculară pe direcția înclinației celei mai pronunțate.

Luați în considerare la programare:

Din poziția curentă, TNC poziționează scula la punctul de pornire **1**, printr-o mișcare 3-D liniară. Prepoziționați scula în așa fel încât să nu aibă loc nicio coliziune între sculă și elementele de fixare.

TNC deplasează scula cu compensarea R0 a razei, către pozițiile programate.



Dacă este cazul, utilizați o freză frontală cu tăiere de mijloc (ISO 1641).

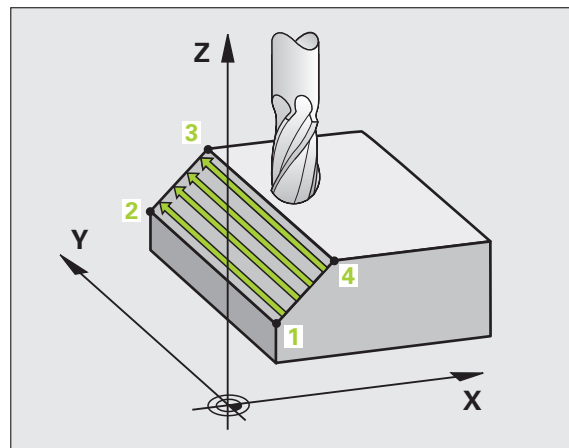

Parametrii ciclului



- **Punct de pornire în axa 1 Q225 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de pornire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Punct de pornire în axa 2 Q226 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de pornire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Punct de pornire în axa 3 Q227 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de pornire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa sculei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al doilea punct în axa 1 Q228 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de oprire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al doilea punct în axa 2 Q229 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de oprire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al doilea punct în axa 3 Q230 (valoare absolută):**
Coordonata punctului de oprire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa broșei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al treilea punct în axa 1 Q231 (valoare absolută):**
Coordonata punctului **3** în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al treilea punct în axa 2 Q232 (valoare absolută):**
Coordonata punctului **3** în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al treilea punct în axa 3 Q233 (valoare absolută):**
Coordonata punctului **3** în axa broșei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

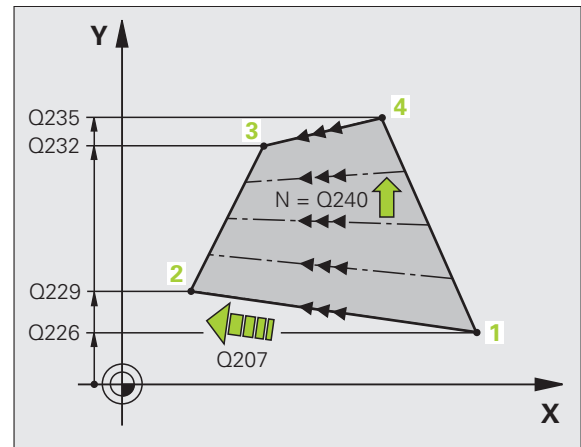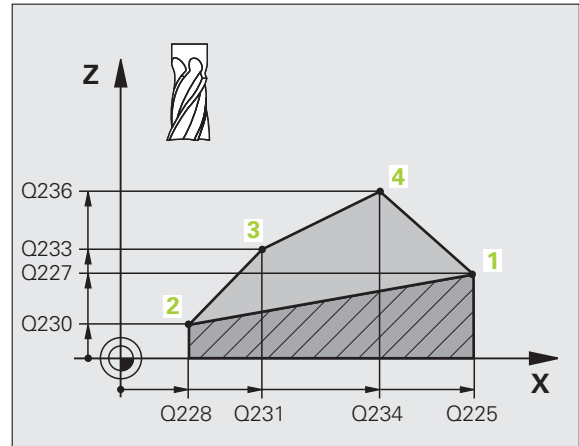

- ▶ **Al patrulea punct în axa 1** Q234 (valoare absolută): Coordonata punctului **4** în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al patrulea punct în axa 2** Q235 (valoare absolută): Coordonata punctului **4** în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al patrulea punct în axa 3** Q236 (valoare absolută): Coordonata punctului **4** în axa broșei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Număr de tăieri** Q240: Numărul de treceri care vor fi executate între punctele **1** și **4**, **2** și **3**. Interval de intrare: de la 0 la 99999
- ▶ **Viteza de avans pentru frezare** Q207: Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. TNC execută primul pas la jumătate din viteza de avans programată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999, alternativ FAUTO, FU, FZ.

Példa: Blocuri NC
72 CYCL DEF 231 SUPRAFAȚĂ RIGLATĂ
Q225=+0 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 1
Q226=+5 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 2
Q227=-2 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 3
Q228=+100;PUNCT 2 AXA 1
Q229=+15 ;PUNCT 2 AXA 2
Q230=+5 ;PUNCT 2 AXA 3
Q231=+15 ;PUNCT 3 AXA 1
Q232=+125;PUNCT 3 AXA 2
Q233=+25 ;PUNCT 3 AXA 3
Q234=+15 ;PUNCT 4 AXA 1
Q235=+125;PUNCT 4 AXA 2
Q236=+25 ;PUNCT 4 AXA 3
Q240=40 ;NUMĂR DE TĂIERI
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE



10.5 FREZARE FRONTALĂ (Ciclul 232, DIN/ISO: G232)


Rulare ciclu

Ciclul 232 este utilizat pentru frezarea frontală a unei suprafețe orizontale din mai mulți pași de avans, luând în considerare toleranța de finisare. Sunt disponibile trei strategii de prelucrare:

- **Abordarea Q389=0:** Prelucrare meandru, pas în afara suprafeței prelucrate
 - **Abordarea Q389=1:** Prelucrare meandru, pas în interiorul suprafeței prelucrate
 - **Abordarea Q389=2:** Prelucrare linie cu linie, retragere și pas la viteza de avans de poziționare
- 1 Din poziția curentă, TNC poziționează scula cu avans transversal rapid **FMAX**, la poziția de pornire **1** folosind logica de poziționare: Dacă poziția curentă în axa broșei este mai mare decât a 2-a prescriere de degajare, TNC poziționează scula mai întâi în planul de prelucrare și apoi în axa broșei. În caz contrar, aceasta se deplasează mai întâi la a 2-a prescriere de degajare și apoi în planul de prelucrare. Punctul de pornire din planul de prelucrare este decalat față de muchia piesei de prelucrat cu raza sculei și cu distanța de siguranță în lateral.
 - 2 Apoi scula se deplasează pe axa broșei la prima adâncime de pătrundere calculată de dispozitivul de control, cu viteza de avans de poziționare.


Strategia Q389=0

- 3 Apoi, scula avansează către punctul de oprire **2** la viteza de avans pentru frezare. Punctul de sfârșit se află **în afara** suprafeței. Dispozitivul de control calculează punctul de sfârșit de la punctul de pornire programat, lungimea programată și raza sculei.
- 4 TNC decalează scula la punctul de pornire pentru următoarea trecere, la viteza de avans de prepoziționare. Decalajul este calculat din lățimea programată, raza sculei și factorul maxim de suprapunere a traseului.
- 5 Apoi, scula se deplasează înapoi, în direcția punctului de pornire **1**.
- 6 Procesul este repetat până la finalizarea suprafeței programate. La sfârșitul ultimei treceri, scula pătrunde la următoarea adâncime de prelucrare.
- 7 Pentru a evita mișcările neproductive, suprafața este prelucrată apoi în direcția inversă.
- 8 Procesul este repetat până la prelucrarea tuturor pașilor de avans. În ultimul pas de avans, toleranța de finisare introdusă este frezată la viteza de avans de finisare.
- 9 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu **FMAX** la a 2-a prescriere de degajare.

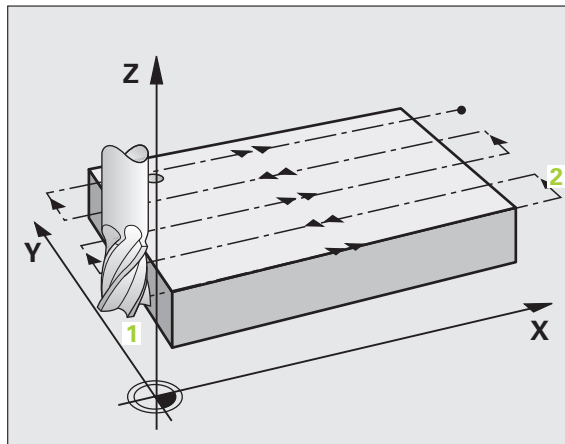


Strategia Q389=1

- 3 Apoi, scula avansează către punctul de oprire **2** la viteza de avans pentru frezare. Punctul de sfârșit se află **înăuntru** suprafeței. Dispozitivul de control calculează punctul de sfârșit de la punctul de pornire programat, lungimea programată și raza sculei.
- 4 TNC decalează scula la punctul de pornire pentru următoarea trecere, la viteza de avans de prepoziționare. Decalajul este calculat din lățimea programată, raza sculei și factorul maxim de suprapunere a traseului.
- 5 Apoi, scula se deplasează înapoi, în direcția punctului de pornire **1**. Deplasarea către linia următoare are loc în cadrul limitelor piesei de prelucrat.
- 6 Procesul este repetat până la finalizarea suprafeței programate. La sfârșitul ultimei treceri, scula pătrunde la următoarea adâncime de prelucrare.
- 7 Pentru a evita mișcările neproductive, suprafața este prelucrată apoi în direcția inversă.
- 8 Procesul este repetat până la prelucrarea tuturor pașilor de avans. În ultimul pas de avans, toleranța de finisare introdusă este frezată la viteza de avans de finisare.
- 9 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu **FMAX** la a 2-a prescriere de degajare.

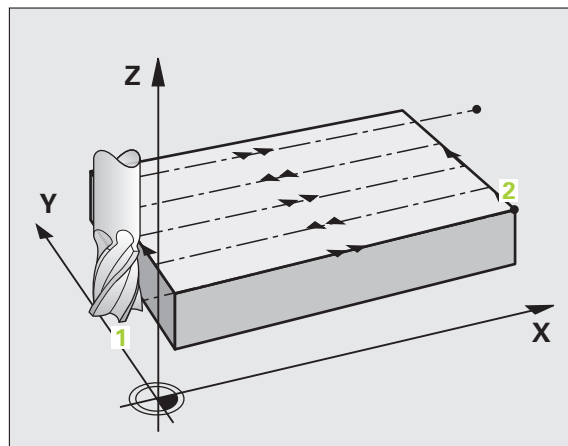**Strategia Q389=2**

- 3 Apoi, scula avansează către punctul de oprire **2** la viteza de avans pentru frezare. Punctul de sfârșit se află în afara suprafeței. Dispozitivul de control calculează punctul de sfârșit de la punctul de pornire programat, lungimea programată și raza sculei.
- 4 TNC poziționează scula pe axa broșei la prescrierea de degajare de deasupra adâncimii curente a pasului de avans și apoi o deplasează direct înapoi la punctul de pornire din linia următoare, cu viteza de avans de prepoziționare. TNC calculează decalajul din lățimea programată, raza sculei și factorul maxim de suprapunere a traseului.
- 5 Apoi, scula revine la adâncimea curentă de trecere și se deplasează în direcția următorului punct de sfârșit **2**.
- 6 Procesul de frezare este repetat până la finalizarea suprafeței programate. La sfârșitul ultimei treceri, scula pătrunde la următoarea adâncime de prelucrare.
- 7 Pentru a evita mișcările neproductive, suprafața este prelucrată apoi în direcția inversă.
- 8 Procesul este repetat până la prelucrarea tuturor pașilor de avans. În ultimul pas de avans, toleranța de finisare introdusă este frezată la viteza de avans de finisare.
- 9 La sfârșitul ciclului, TNC retrage scula cu **FMAX** la a 2-a prescriere de degajare.

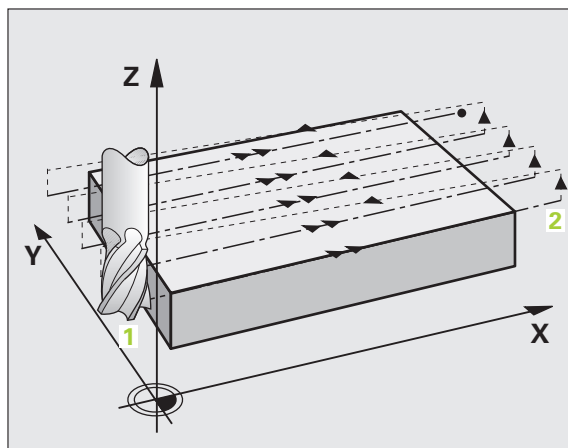

Luați în considerare la programare:





Introduceți a 2-a prescriere de degajare în Q204 astfel încât să nu aibă loc nicio coliziune între sculă și dispozitivele de fixare.



Parametrii ciclului



- **Strategia de prelucrare (0/1/2) Q389:** Specifică modul în care TNC va prelucra suprafața:
0: Prelucrare meandru, pas la viteza de avans, în afara suprafeței de prelucrat
1: Prelucrare meandru, pas la viteza de avans pentru frezare, în cadrul suprafeței de prelucrat
2: Prelucrare linie cu linie, retragere și pas la viteza de avans de poziționare
- **Punct de pornire în axa 1 Q225 (valoare absolută):** Coordonata punctului de pornire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Punct de pornire în axa 2 Q226 (valoare absolută):** Coordonata punctului de pornire al suprafeței ce urmează a fi frezată în mai multe treceri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Punct de pornire în axa 3 Q227 (valoare absolută):** Coordonata suprafeței piesei de lucru, utilizată pentru a calcula avansurile. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Punct de oprire în axa 3 Q386 (valoare absolută):** Coordonata în axa broșei la care suprafața urmează a fi frezată frontal. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Lungimea primei marginii Q218 (valoare incrementală):** Lungimea suprafeței care va fi prelucrată, pe axa de referință a planului de lucru. Utilizați semnul algebric pentru a specifica direcția primului traseu de frezare în raport cu **punctul de pornire din prima axă**. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Lungimea marginii 2 Q219 (valoare incrementală):** Lungimea suprafeței care va fi prelucrată, pe axa secundară a planului de lucru. Utilizați semnul algebric pentru a specifica direcția primului pas în raport cu **punctul de pornire din axa 2**. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

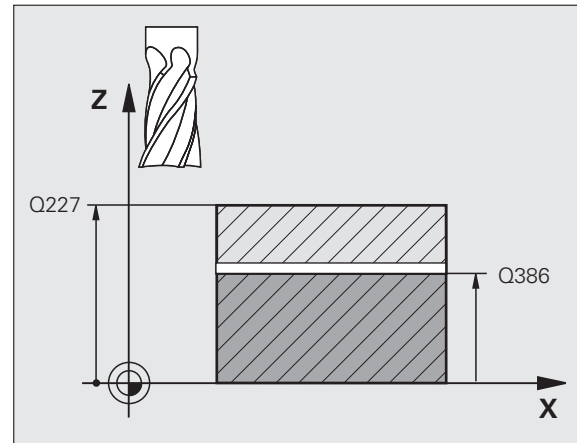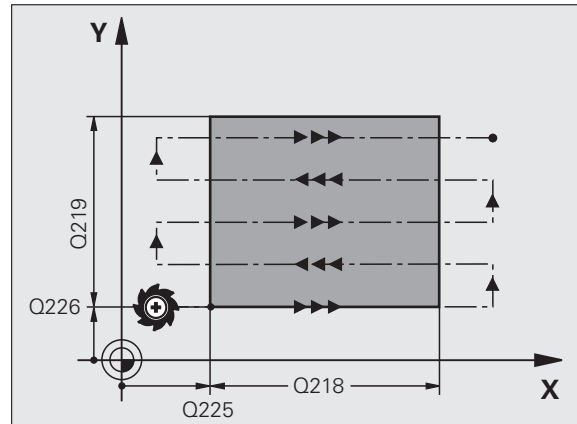

- ▶ **Adâncime maximă de pătrundere Q202** (valoare incrementală): Distanța **maximă** de înaintare a sculei pentru fiecare pas. TNC calculează adâncimea efectivă de pătrundere din diferența dintre punctul de sfârșit și cel de început al axei sculei (luând în considerare toleranța de finisare), astfel încât de fiecare dată să fie utilizate adâncimi de pătrundere uniforme. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru bază Q369** (valoare incrementală): Distanța utilizată pentru ultimul avans. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Factorul maxim de suprapunere a traseului Q370**: Factorul **maxim** de pas k. TNC calculează pasul efectiv din lungimea celei de-a doua laturi (Q219) și raza sculei, astfel încât pentru prelucrare să fie utilizat un pas constant. Dacă ați introdus raza R2 în tabelul de scule (de ex. raza dintelui când utilizați o freză frontală), TNC reduce pasul în consecință. Interval de intrare: de la 0,1 la 1,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Viteză de avans pentru frezare Q207**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999; în mod alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru finisare Q385**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul frezării ultimului avans în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **FAUTO**, **FU**, **FZ**.
- ▶ **Viteza de avans pentru prepoziționare Q253**: Viteza de avans transversal al sculei în timpul apropierii de poziția de pornire și a deplasării la următoarea trecere, în mm/min. Dacă deplasați scula transversal față de material (Q389=1), TNC deplasează scula la viteza de avans pentru frezare Q207. Interval intrare de la 0 la 99999,9999, alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.

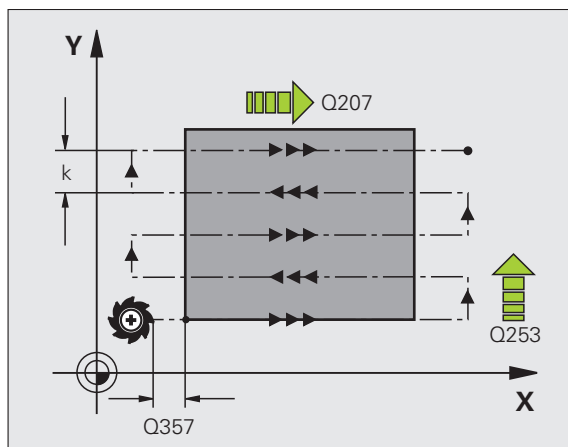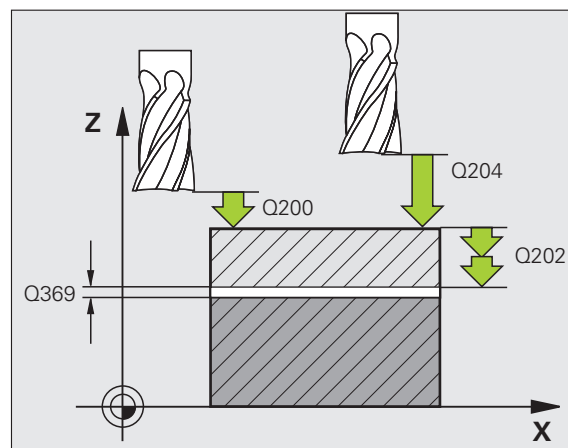

- **Prescriere de degajare Q200** (valoare incrementală): Distanța dintre vârful sculei și poziția de pornire în axa sculei. Dacă frezați cu strategia de prelucrare Q389=2, TNC deplasează scula la prescrierea de degajare peste adâncimea curentă de pătrundere, la punctul de pornire al următoarei treceri. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Degajare în lateral Q357** (valoare incrementală): Degajarea de siguranță pe partea laterală a piesei de prelucrat atunci când scula se apropie de prima adâncime de pătrundere și distanța de la care apare pasul dacă se utilizează strategia de prelucrare Q389=0 sau Q389=2. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **A 2-a prescriere degajare Q204** (valoare incrementală): Coordonata de pe axa broșei la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**


Pélida: Blocuri NC

71 CYCL DEF 232 FREZARE FRONTALĂ
Q389=2 ;STRATEGIE
Q225=+10 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 1
Q226=+12 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 2
Q227=+2.5;PUNCT DE PORNIRE AXA 3
Q386=-3 ;PUNCT FINAL ÎN AXA 3
Q218=150 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q219=75 ;LUNGIME A DOUA LATURĂ
Q202=2 ;ADÂNCIME MAX. DE PĂTRUNDERE
Q369=0.5 ;TOLERANȚĂ PENTRU BAZĂ
Q370=1 ;SUPRAPUNERE MAX.
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE
Q385=800 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FINISARE
Q253=2000;F PREPOZIȚIONARE
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q357=2 ;DEGAJARE ÎN LATERAL
Q204=2 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE



10.6 Exemple de programare

Exemplu: Frezare multitrecere

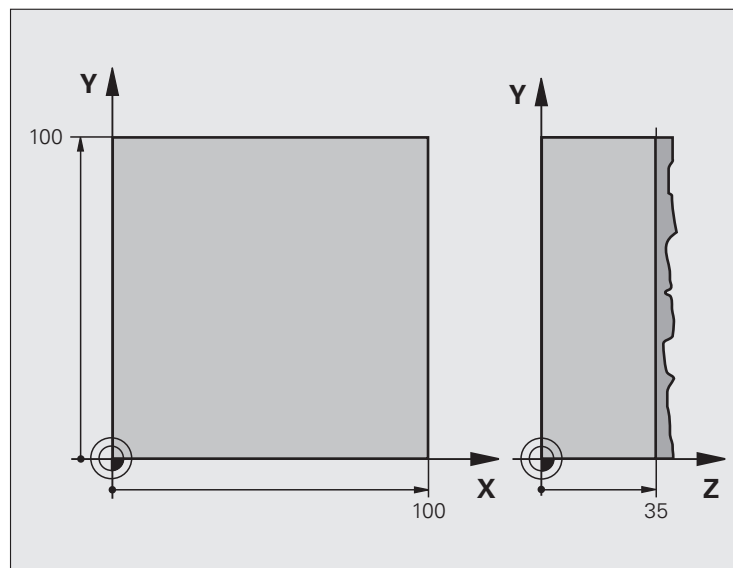


0 BEGIN PGM C230 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+5	Definiție sculă
4 TOOL CALL 1 Z S3500	Apelare sculă
5 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
6 CYCL DEF 230 FREZARE MULTITRECERE	Definire ciclu: FREZARE MULTITRECERE
Q225=+0 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 1	
Q226=+0 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 2	
Q227=+35 ;PUNCT DE PORNIRE AXA 3	
Q218=100 ;LUNGIME PRIMA LATURA	
Q219=100 ;LUNGIME A 2-A LATURA	
Q240=25 ;NUMAR DE TAIERI	
Q206=250 ;VITEZA DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q207=400 ;VITEZA DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q209=150 ;VITEZA DE AVANS PENTRU SUPRAPUNERE	
Q200=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	

7 L X+25 Y+0 R0 FMAX M3	Prepoziționare în apropierea punctului de pornire
8 CYCL CALL	Apelare ciclu
9 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
10 END PGM C230 MM	







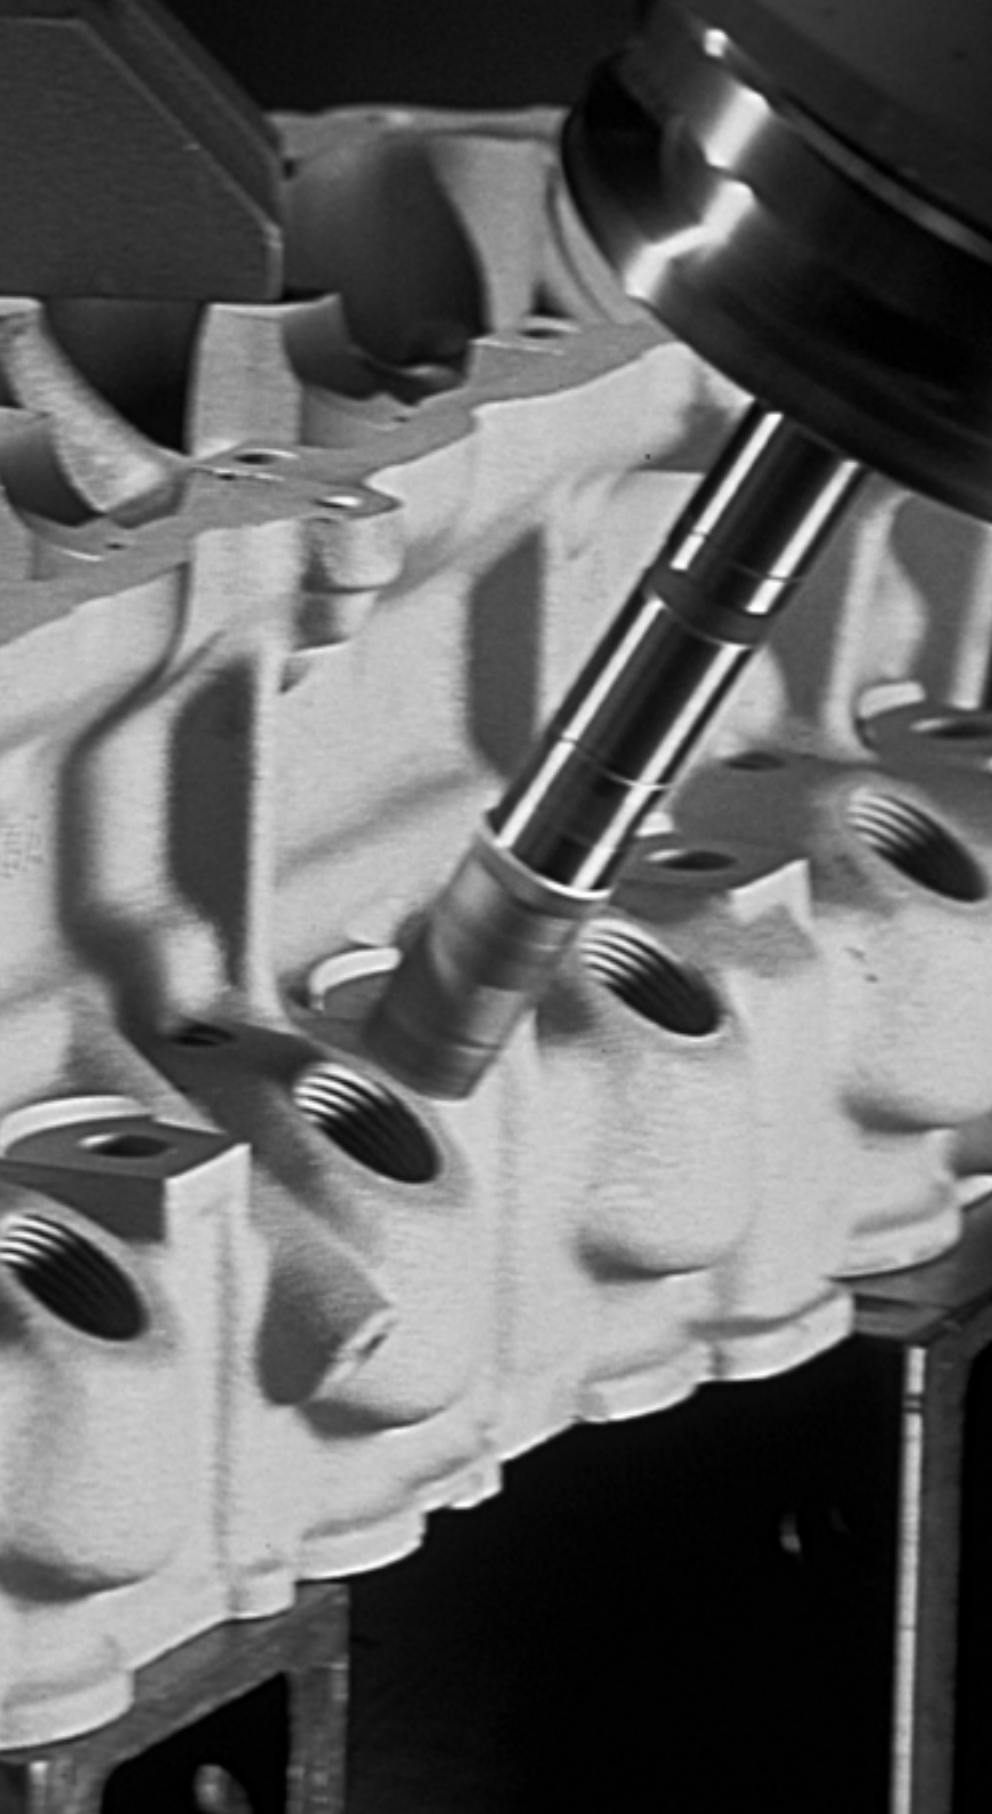

11

**Cicluri: Transformări ale
coordonatelor**



11.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală

După programarea unui contur, acesta poate fi poziționat pe piesa de prelucrat în diverse locații și cu dimensiuni diferite, prin utilizarea transformării coordonatelor. TNC asigură următoarele cicluri pentru transformarea coordonatelor:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
7 DECALARE DE ORIGINE Pentru deplasarea directă a conturilor în cadrul programului sau din tabelele de origine		Pagina 270
247 SETARE ORIGINE Setarea decalării de origine în timpul rulării programului		Pagina 277
8 IMAGINE ÎN OGLINDĂ Oglindirea conturilor		Pagina 278
10 rotație Pentru rotirea conturilor în planul de lucru		Pagina 280
11 FACTOR DE SCALARE Pentru mărirea sau micșorarea dimensiunii conturilor		Pagina 282
26 FACTOR DE SCALARE SPECIFIC AXEI Pentru mărirea sau micșorarea dimensiunii conturilor cu factori de scalare pentru fiecare axă		Pagina 284
19 PLAN DE LUCRU Prelucrarea în sistemul de coordonate înclinat pe mașini cu capete pivotante și/sau mese rotative		Pagina 286

Efectul transformării coordonatelor

Începutul efectului: O transformare de coordonate devine validă din momentul în care este definită – nu este apelată. Rămâne valabilă până în momentul în care este modificată sau anulată.

Pentru a anula transformările coordonatelor:

- Definiți cicluri pentru comportament de bază cu o valoare nouă, precum factorul de scalare 1.0.
- Executați o funcție auxiliară M2, M30 sau un bloc END PGM (în funcție de MP7300).
- Selectați un program nou
- Programați funcția auxiliară M142 Ștergere informații modale despre program.



11.2 DECALARE DE ORIGINE (Ciclul 7, DIN/ISO: G54)

Efect

DECALAREA DE ORIGINE permite repetarea operațiilor de prelucrare în diverse locații de pe piesa de prelucrat.



Când este definit ciclul DECALARE DE ORIGINE, toate datele despre coordonate sunt bazate pe noua decalare de origine. TNC afișează deplasarea decalării de origine pentru fiecare axă într-un afișaj suplimentar de stare. Este permisă de asemenea intrarea pentru axele de rotație.

Resetare

- Programați o decalare de origine la coordonatele X=0, Y=0 etc. direct cu definirea unui ciclu.
- Utilizați funcția **RESETARE DECALARE DE ORIGINE**.
- Apelați o decalare de origine la coordonatele X=0; Y=0 etc. din tabelul de origine.

Grafice

Dacă programați o **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** nouă după decalarea de origine, puteți utiliza MP 7310 pentru a determina dacă **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** este raportată la originea curentă sau la cea originală. Raportarea unei noi **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** la originea curentă vă permite să afișați fiecare parte din program în care sunt prelucrați mai mulți paleți.

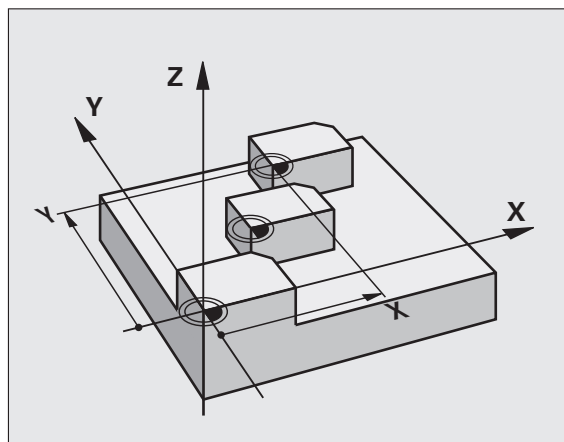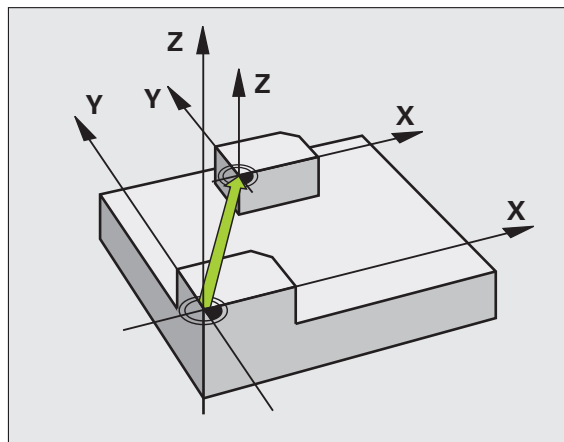

Parametrii ciclului



- **Decalare de origine:** Introduceți coordonatele noii decalări de origine. Valorile absolute sunt raportate la originea setată manual a piesei de prelucrat. Valorile incrementale sunt raportate întotdeauna la ultima origine validă – aceasta poate fi reprezentată de o origine care a fost deja decalată. Interval de intrare: până la 6 axe NC, fiecare de la -99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

13 CYCL DEF 7.0 DECALARE DE ORIGINE

14 CYCL DEF 7.1 X+60

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

11.3 DECALARE DE ORIGINE cu tabele de origine (Ciclul 7, DIN/ISO: G53)

Efect

Tabelele de origine sunt utilizate pentru

- secvențele de prelucrare care se repetă frecvent în diverse locații de pe piesa de prelucrat
- utilizarea frecventă a aceleași decalări de origine

În cadrul unui program, puteți să programați puncte de origine direct în definirea ciclului sau să le apelați dintr-un tabel de origine.

Resetare

- Apelați o decalare de origine la coordonatele $X=0$; $Y=0$ etc. din tabelul de origine.
- Executați o decalare de origine la coordonatele $X=0$, $Y=0$ etc. direct cu definirea unui ciclu.
- Utilizați funcția **RESETARE DECALARE DE ORIGINE**.



Grafice

Dacă programați o **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** nouă după decalarea de origine, puteți utiliza MP 7310 pentru a determina dacă **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** este raportată la originea curentă sau la cea originală. Raportarea unei noi **DIMENSIUNE PIESĂ BRUTĂ** la originea curentă vă permite să afișați fiecare parte din program în care sunt prelucrați mai mulți paleți.

Afișări de stare

În afișajul suplimentar de stare sunt afișate următoarele date din tabelul de origine:

- Numele și calea tabelului de origine activ
- Numărul originii active
- Comentariu din coloana DOC a numărului originii active

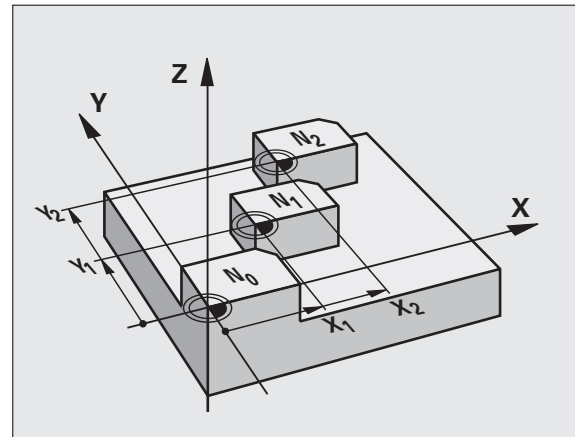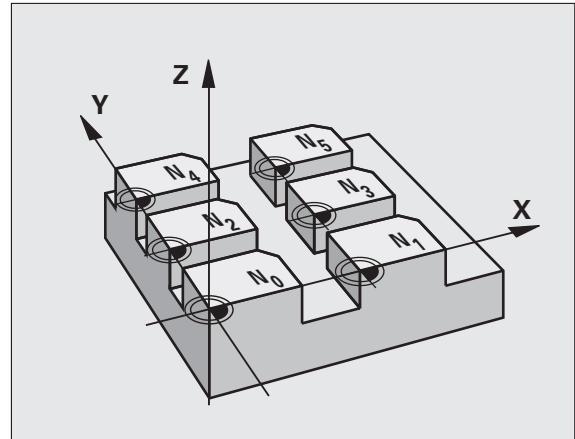

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Originile dintr-un tabel de origine sunt raportate **întotdeauna și exclusiv** la originea curentă (presetată).

MP7475, care definea anterior raportarea originilor la originea mașinii sau la cea a piesei de prelucrat, are acum rol de măsură de siguranță. Dacă MP7475 = 1, TNC generează un mesaj de eroare, în cazul în care o decalare de origine este apelată din tabelul de origine.

Tabelele origine din TNC 4xx, ale căror coordonate sunt raportate la originea mașinii (MP7475 = 1), nu pot fi utilizate cu iTNC 530.



Dacă utilizați deplasările decalărilor de origine cu tabele de decalări de origine, atunci utilizați funcția **SELECTARE TABEL**, pentru a activa tabelul de decalări de origine dorit din programul NC.

Dacă lucrați fără **SELECTATE TABEL**, atunci trebuie să activați tabelul de origine dorit înainte de rularea unui test sau de rularea unui program. (Acest lucru este valabil și pentru graficele de programare).

- Folosiți gestionarul de fișiere pentru a selecta tabelul dorit pentru a rula un test în modul de operare **Rulare Test**: Tabelul va avea starea S.
- Folosiți gestionarul de fișiere pentru a selecta tabelul dorit pentru a rula un program în modul de rulare program: Tabelul va avea starea M.

Valorile coordonatelor din tabelele de origine pot fi aplicate numai cu valori de coordonate absolute.

Liniile noi pot fi inserate numai la sfârșitul tabelului.

Parametrii ciclului



- **Decalare de origine:** Introduceți numărul originii din tabelul de origine sau un parametru Q. Dacă introduceți un parametru Q, TNC activează numărul originii introdus în parametrul Q. Interval de intrare: de la 0 la 9999

Pélida: Blocuri NC

77 CYCL DEF 7.0 DECALARE DE ORIGINE

78 CYCL DEF 7.1 #5

Selectarea unui tabel de origine în programul piesei

Cu funcția **SELECTARE TABEL** selectați tabelul din care TNC preia originile:



- Pentru a selecta funcțiile pentru apelarea unui program, apăsați tasta APEL PGM.



- Apăsați tasta soft TABEL DE ORIGINE.
- Introduceți numele de cale complet al tabelului de origine și confirmați cu tasta END.



Programați un bloc **SELECTARE TABEL** înainte de ciclul 7 Decalare de origine.

Un tabel de origine selectat cu **SELECTARE TABEL** rămâne activ până în momentul selectării unui alt tabel de origine cu **SELECTARE TABEL** sau prin PGM MGT.

Puteți defini tabele de origine și valori de origine într-un bloc NC cu funcția **TABEL DECALARE DE ORIGINE**.



Editarea tabelului de origine în modul de operare Programare și editare.



După ce ați modificat o valoare dintr-un tabel de origine, trebuie să salvați modificarea cu tasta ENT. În caz contrar, s-ar putea ca aceasta să nu fie inclusă în timpul rulării programului.

Selectarea tabelului de origine în modul de operare **Programare și editare**.

- PGM MGT

- ▶ Apăsați tasta PGM MGT pentru a selecta gestionarul de fișiere.
 - ▶ Afișează tabelele de origini: Apăsați tastele soft SELECTARE TIP și AFIȘARE .D.
 - ▶ Selectați tabelul dorit sau introduceți un nume nou de fișier.
 - ▶ Editați fișierul. Rândul de taste soft conține următoarele funcții pentru editare:

Funcție	Tastă soft
Selectare început tabel	ÎNCEPUT ↑
Selectare sfârșit tabel	SFÂRȘIT ↓
Deplasare pagină anterioară	PAGINĂ ↑
Deplasare pagină următoare	PAGINĂ ↓
Inserare linie (posibil numai la sfârșitul tabelului)	INSERARE LINIE
Ștergere linie	ȘTERGERE LINIE
Confirmare linie introdusă și deplasare la începutul liniei următoare	URMAT. LINIE
Adăugare număr introdus de linii (puncte de referință), la sfârșitul tabelului	ADAUGARE N LINII

Editarea unui tabel cu buzunare într-un mod de operare Rulare program

Într-un mod rulare program puteți selecta tabelul decalare origine activ. Apăsați tasta soft TABEL DE DECALARE DE ORIGINE. Puteți utiliza aceleași funcții de editare ca cele din modul de operare **Programare și editare**.



Transferul valorilor efective în tabelul de origine

Puteți introduce în tabelul de de origine poziția curentă a sculei sau ultima poziție palpată apăsând tasta "captare poziție efectivă":

- ▶ Plasați caseta text pe linia din coloana în care doriți să introduceți poziția.



- ▶ Selectați funcția de preluare poziție actuală: TNC deschide o fereastră contextuală și întreabă dacă doriți să introduceți poziția curentă a sculei sau ultimele valori palpate.

- ▶ Selectați funcția dorită cu tastele săgeți și confirmați selecția cu tasta ENT.

TOATE
VALORILE

- ▶ Pentru a introduce valorile în toate axele, apăsați tasta soft TOATE VALORILE.

VALOARE
ACTUALA


- ▶ Pentru a introduce valoarea pe axa în care se află caseta text, apăsați tasta soft VALOARE CURENTĂ.



Configurarea tabelului de origine

În al doilea și al treilea rând de taste soft puteți defini axele pentru care doriți să setați originile, pentru fiecare tabel de origine. În setarea standard toate axele sunt active. Dacă doriți să excludeți o axă, setați tasta soft corespunzătoare la OPRIT. TNC va șterge coloana respectivă din tabelul de origine.

Dacă nu doriți să definiți un tabel de origine pentru o axă activă, apăsați tasta NO ENT. TNC introduce o liniuță în coloana respectivă.

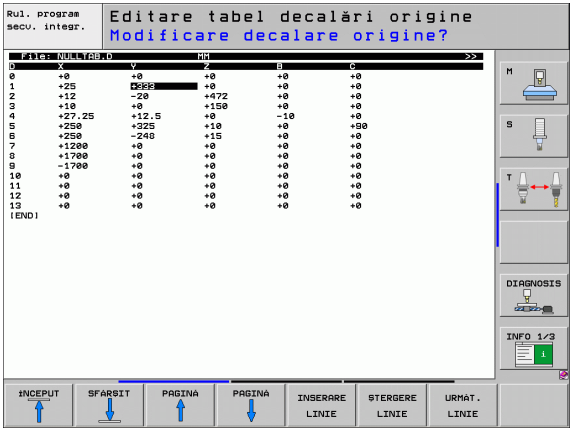

Pentru a părăsi un tabel de origine

Selectați un alt tip de fișier în gestionarul de fișiere și selectați fișierul dorit.



11.4 SETARE ORIGINE (Ciclul 247, DIN/ISO: G247)


Efect

Cu Ciclul SETARE ORIGINE puteți activa o presetare definită în tabelul presetat ca noua origine.

După definirea unui ciclul SETARE ORIGINE, toate intrările de coordonate și decalările de origine (absolute și incrementale) sunt raportate la noua presetare.

Afișări de stare

În afișajul de stare TNC afișează numărul presetării active, în spatele simbolului de origine.

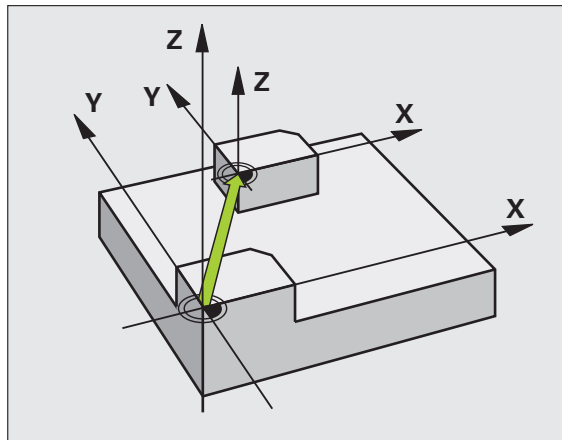

Luați în considerare înainte de programare:



Când activați o origine din tabelul de presetări, TNC resetează decalarea de origine activă.

TNC setează presetarea numai pe axele definite cu valorile din tabelul presetat. Originile axelor marcate cu — rămân neschimbate.

Dacă activați numărul prestabilit 0 (linia 0), activați ultima origine setată într-un mod de operare manual.

Ciclul 247 nu funcționează în modul Rulare test.

Parametrii ciclului



- **Număr pentru origine?:** Introduceți numărul originii ce urmează a fi activată, din tabelul prestabilit. Interval de intrare: de la 0 la 65535

Pélida: Blocuri NC

13 CYCL DEF 247 SETARE DE ORIGINE

Q339=4 ;NUMĂR DE ORIGINE



11.5 IMAGE ÎN OGLINDĂ (Ciclul 8, DIN/ISO: G28)

Efect

TNC poate prelucra imaginea în oglindă a unui contur în planul de lucru.

Ciclul imagine în oglindă este aplicat din momentul în care este definit în program. Funcționează de asemenea în modul de operare Poziționare cu MDI. Axele oglindite active sunt afișate n afișajul suplimentar de stare.



- Dacă oglindiți o singură axă, direcția de prelucrare a sculei este inversată (cu excepția ciclurilor preprogramate).
- Dacă oglindiți două axe, direcția de prelucrare rămâne neschimbată.

Rezultatul imaginii în oglindă depinde de locația originii:

- Dacă originea se află pe conturul care va fi oglindit, elementul este rotit.
- Dacă originea se află în afara conturului care va fi oglindit, elementul "sare" într-o altă locație.

Resetare

Programați din nou ciclul IMAGE ÎN OGLINDĂ cu NO ENT.

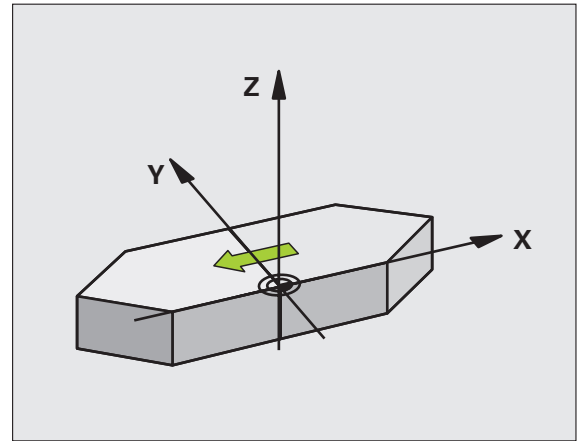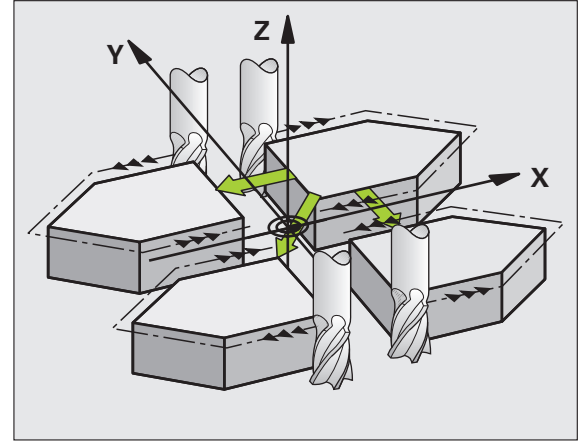

Luați în considerare la programare:



Dacă oglindiți o singură axă, direcția de prelucrare va fi inversată pentru ciclurile de frezare (ciclurile 2xx).
Excepție: Ciclul 208 în care este valabilă direcția definită în ciclu.

Parametrii ciclului



- **Axă în oglindă?:** Introduceți axa care va fi oglindită. Puteți oglindi toate axele - inclusiv pe cele de rotație - cu excepția axei broșei și a axei minore asociate acestuia. Puteți introduce maxim trei axe. Interval intrare: până la trei axe NC X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

Példa: Blocuri NC

79 CYCL DEF 8.0 IMAGE ÎN OGLINDĂ

80 CYCL DEF 8.1 X Y U



11.6 ROTAȚIE (Ciclul 10, DIN/ISO: G73)

Efect

TNC poate roti sistemul de coordonate în jurul originii activ în planul de lucru din cadrul unui program.



Ciclul ROTAȚIE este aplicat din momentul în care este definit în program. Funcționează de asemenea în modul de operare Poziționare cu MDI. Unghiul activ de rotație este afișat în afișajul suplimentar de stare.

Axă de referință pentru unghiul de rotație:

- planul X/Y axa X
- planul Y/Z axa Y
- planul Z/X axa Z

Resetare

Programați din nou ciclul ROTAȚIE cu un unghi de rotație de 0°.

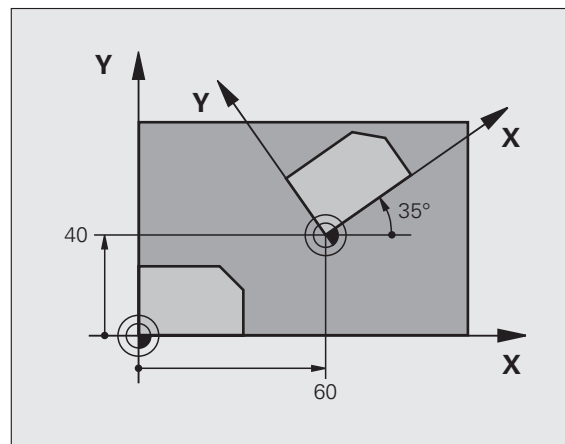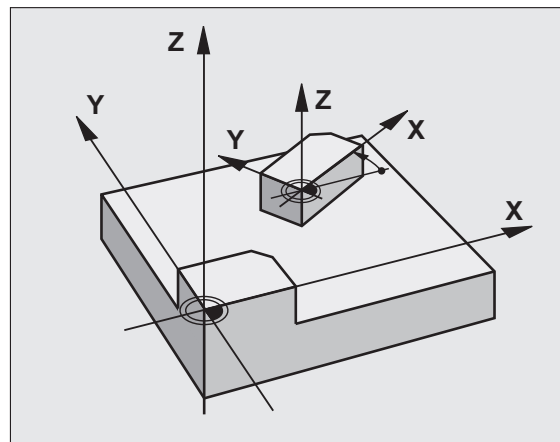

Luați în considerare la programare:



Compensarea activă a razei este anulată prin definirea Ciclului 10 și trebuie, ca urmare, să fie reprogramată, dacă este cazul.

După definirea Ciclului 10, trebuie să deplasați ambele axe ale planului de lucru pentru a activa rotația pentru toate axele.

Parametrii ciclului



- **Rotație:** Introduceți unghiul de rotație în grade (°).
Interval de intrare de la $-360,000^\circ$ la $+360,000^\circ$
(valoare absolută sau incrementală)

Példa: Blocuri NC

12 CALL LBL 1

13 CYCL DEF 7.0 DECALARE DE ORIGINE

14 CYCL DEF 7.1 X+60

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

16 CYCL DEF 10.0 ROTAȚIE

17 CYCL DEF 10.1 ROT+35

18 CALL LBL 1



11.7 SCALARE (Ciclul 11, DIN/ISO: G72)

Efect

TNC mărește sau micșorează dimensiunea contururilor în cadrul unui program, permițându-vă să programați toleranțe de micșorare sau de supradimensionare.

Ciclul FACTOR DE SCALARE este aplicat din momentul în care este definit în program. Funcționează de asemenea în modul de operare Poziționare cu MDI. Factorul de scalare activ este afișat în afișajul suplimentar de stare.

Factorul de scalare influențează

- planul de lucru sau toate cele trei axe de coordonate simultan (în funcție de MP 7410)
- dimensiunile din cicluri
- axele paralele U, V, W

Premise



Este recomandabil să setați originea la o muchie sau un colț al conturului, înainte de a mări sau micșora conturul.

Mărire: SCL mai mare decât 1 (până la 99,999 999)

Reducere: SCL mai mic decât 1 (până la 0,000 001)

Resetare

Programați din nou ciclul FACTOR DE SCALARE cu un factor de scalare de 1.

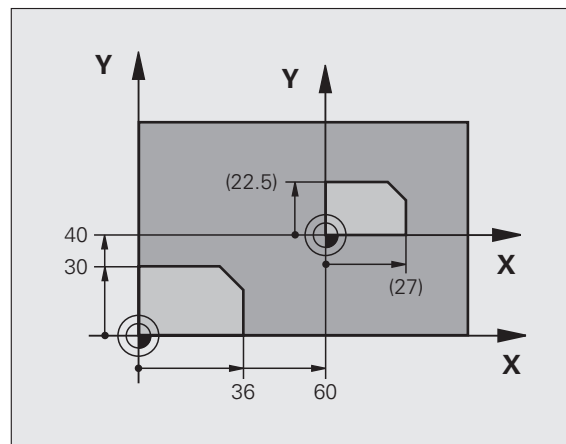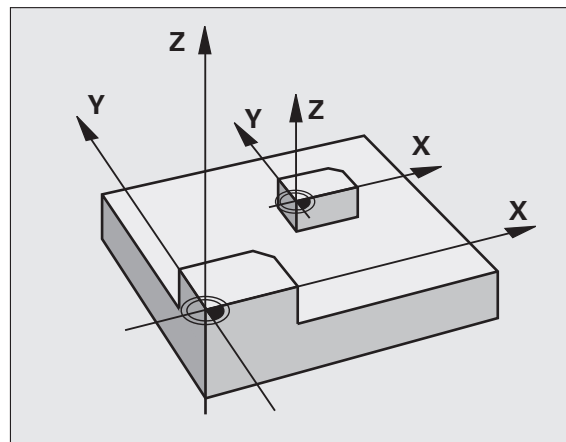

Parametrii ciclului



- **Factor de scalare?:** Introduceți factorul de scalare SCL. TNC multiplică coordonatele și razele cu factorul SCL (conform descrierii din secțiunea "Efect", de mai sus)
Interval de intrare: de la 0,000000 la 99,999999

Példa: Blocuri NC

```
11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 DECALARE DE ORIGINE
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 SCALARE
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1
```



11.8 SCALARE SPECIFICĂ AXEI (Ciclul 26)


Efect

Cu ciclul 26 puteți motiva factorii de micșorare și supradimensionare pentru fiecare axă.

Ciclul FACTOR DE SCALARE este aplicat din momentul în care este definit în program. Funcționează de asemenea în modul de operare Poziționare cu MDI. Factorul de scalare activ este afișat în afișajul suplimentar de stare.

Resetare

Programați ciclul FACTOR DE SCALARE cu un factor de scalare de 1 pentru aceeași axă.

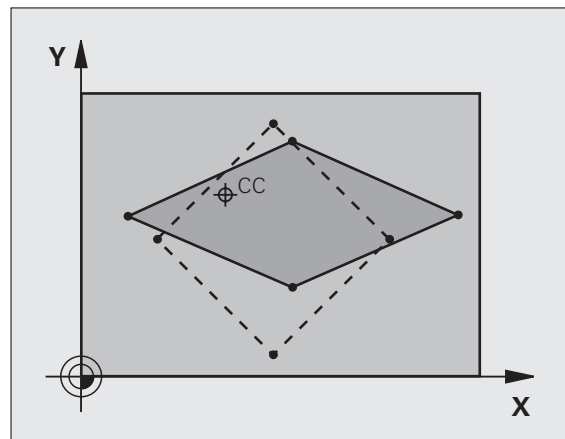

Luați în considerare la programare:



Axele de coordonate care împart coordonatele pentru arce trebuie mărite sau reduse cu același factor.

Puteți programa fiecare axă de coordonată cu un factor propriu de scalare specific acesteia.


În plus, puteți introduce coordonatele unui centru pentru toți factorii de scalare.

Dimensiunea conturului este mărită sau micșorată în raport cu centrul și nu neapărat (ca în Ciclul 11 SCALARE) în raport cu originea activă.

Parametrii ciclului



- **Axa și factorul de scalare:** Selectați axa/axele de coordonate cu tasta soft și introduceți factorul/factorii implicați în mărire sau micșorare. Interval de intrare: de la 0,000000 la 99,999999
- **Coordonatele centrului:** Introduceți centrul pentru mărire sau micșorarea specifică axei. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

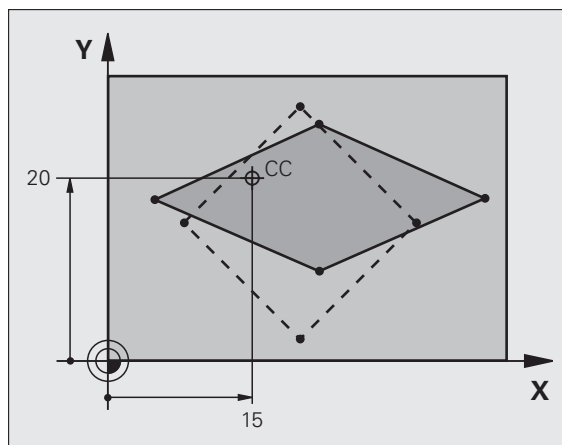

Példa: Blocuri NC

25 CALL LBL 1

26 CYCL DEF 26.0 SCALARE SPECIFICĂ AXEI

27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20

28 CALL LBL 1



11.9 PLAN DE LUCRU (Ciclul 19, DIN/ISO: G80, opțiunea 1 de software)

Efect

În ciclul 19 definiți poziția planului de lucru – de ex. poziția axei sculei raportată la sistemul de coordonate al mașinii – prin introducerea unghiurilor de înclinare. Există două modalități de a determina poziția planului de lucru:

- Introduceți direct poziția axelor de rotație.
- Descrieți poziția planului de lucru utilizând până la 3 rotații (unghiuri spațiale) ale sistemului de coordonate **fixat al mașinii**. Unghiul spațial necesar poate fi calculat prin trasarea unei linii perpendiculare prin planul de lucru înclinat și considerarea acesteia ca fiind axa în jurul căreia doriți să înclinați. Cu două unghiuri spațiale, puteți defini exact în spațiu fiecare poziție a sculei.





Rețineți că poziția sistemului de coordonate înclinat și, prin urmare, toate deplasările din cadrul sistemului înclinat, depind de descrierea planului înclinat.

Dacă programați poziția planului de lucru prin intermediul unghiurilor spațiale, TNC calculează automat pozițiile unghiurilor necesare ale axelor înclinate și le va stoca în parametrii Q120 (axa A) până la Q122 (axa C). Dacă sunt posibile două soluții, TNC va selecta traseul mai scurt de la poziția zero a axelor de rotație.

Axele sunt rotite de fiecare dată în aceeași secvență pentru a calcula înclinarea planului: TNC rotește axa A, apoi axa B și în final axa C.

Ciclul 19 este aplicat din momentul în care este definit în program. Compensarea specifică axei este activată în momentul în care deplasați axa în sistemul înclinat. Trebuie să deplasați toate axele pentru a activa compensarea pentru acestea.

Dacă setați funcția **Rulare program înclinare** pe **Activ** în modul Operare manuală, valoarea angulară introdusă în acest meniu este suprascrisă de Ciclul 19 PLAN DE LUCRU.

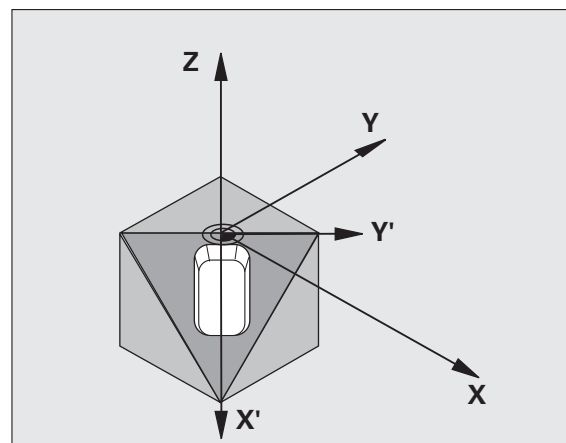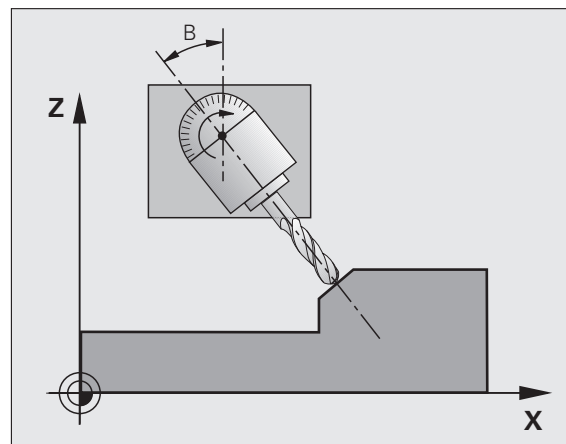

Luați în considerare la programare:



Funcțiile pentru înclinarea planului de lucru sunt interfațate la TNC și mașină de către producătorul mașinii unelte. Pentru anumite capete pivotante și mese înclinate, producătorul mașinii determină dacă unghiurile introduse sunt considerate coordonate ale axelor de rotație sau unghiuri matematice ale unui plan înclinat. Consultați manualul mașinii.



Deoarece valorile neprogramate ale axei de rotație sunt interpretate ca fiind neschimbate, este recomandat să definiți întotdeauna toate cele trei unghiuri spațiale, chiar dacă unul sau mai multe unghiuri vor avea valoarea zero.

Planul de lucru este întotdeauna înclinat în jurul decalării active de origine.

Dacă utilizați ciclul 19 când M120 este activă, TNC anulează automat compensarea razei, ceea ce anulează și funcția M120.

Parametrii ciclului




- **Axa de rotație și unghi de înclinare?:** Introduceți axele de rotație împreună cu unghiurile de înclinare asociate. Axele de rotație A, B și C sunt programate utilizând tastele soft. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000

Dacă TNC poziționează automat axele de rotație, puteți introduce următorii parametri:

- **Viteză de avans? F=:** Viteza de avans transversal al axei de rotație în timpul poziționării automate. Interval de intrare: de la 0 la 99999,999
- **Prescriere de degajare? (valoare incrementală):** TNC poziționează capul înclinat astfel încât poziția rezultată din prelungirea sculei de prescrierea de degajare nu se schimbă în raport cu piesa de prelucrare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

Resetare

Pentru a anula unghiul de înclinare, redefiniți ciclul PLAN DE LUCRU și introduceți valoarea angulară 0° pentru toate axele de rotație. Apoi trebuie să programați din nou ciclul PLAN DE LUCRU răspunzând la întrebarea dialog cu tasta NO ENT, pentru a dezactiva funcția.

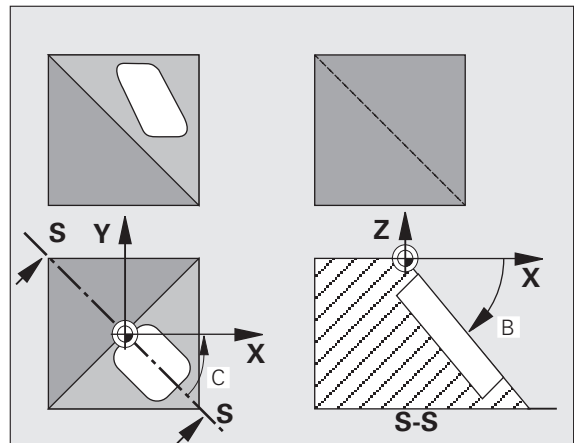

Poziționarea axei de rotație



Producătorul mașinii determină dacă Ciclul 19 poziționează automat axele de rotație sau dacă acestea trebuie poziționate manual în program. Consultați manualul mașinii.

Poziționarea manuală a axelor de rotație

Dacă axele de rotație nu sunt poziționate automat în Ciclul 19, trebuie să le poziționați într-un bloc L separat după definirea ciclului.

Dacă utilizați unghiurile axiale, puteți defini valorile axelor chiar în blocul L. Dacă utilizați unghiurile spațiale, folosiți parametrii Q Q120 (valoare axă A), Q121 (valoare axă B) și Q122 (valoare axă C), care sunt descrise de Ciclul 19.

Exemple de blocuri NC:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 PLAN DE LUCRU	Definire unghi spațial pentru calculul compensației
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	Poziționați axele de rotație utilizând valorile calculate de Ciclul 19
15 L Z+80 R0 FMAX	Activare compensație pentru axa broșei
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	Activare compensație pentru planul de lucru



Pentru poziționarea manuală, utilizați întotdeauna pozițiile axei de rotație stocate în parametrii Q Q120 până la Q122. Evitați utilizarea funcțiilor, cum ar fi M94 (axe de rotație modulo), pentru a evita discrepanțele între pozițiile efectivă și nominală a axelor de rotație în definiri multiple.



Poziționarea automată a axelor de rotație

Dacă axele de rotație sunt poziționate automat în Ciclul 19:

- TNC poate poziționa numai axe controlate
- Pentru a poziționa axele înclinate, trebuie să introduceți o viteză de avans și o prescriere de degajare, în plus față de unghiurile de înclinare, în timpul definirii ciclului.
- Utilizați numai scule presetate (întreaga lungime a sculei trebuie să fie definită).
- Poziția vârfului sculei față de piesa de prelucrat rămâne aproape neschimbată după înclinare
- TNC execută înclinarea la ultima viteză de avans programată. Viteza maximă de avans care poate fi atinsă depinde de complexitatea capului pivotant sau a mesei înclinate.

Exemple de blocuri NC:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 PLAN DE LUCRU	Definire unghi pentru calculul compensației
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 CONFIGURARE50	Definiți și viteza de avans și degajarea
14 L Z+80 R0 FMAX	Activare compensație pentru axa broșei
15 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	Activare compensație pentru planul de lucru



Poziționare afișaj în sistemul înclinat

La activarea Ciclului 19, pozițiile afișate (ACTL și NOML) și decalarea de origine indicată în afișarea suplimentară a stării sunt raportate la sistemul de coordonate înclinat. Este posibil ca pozițiile afișate imediat după definirea ciclului să nu corespundă cu coordonatele ultimei poziții programate înainte de Ciclul 19.

Monitorizare spațiu de lucru

TNC monitorizează numai axele din sistemul de coordonate înclinat care sunt mutate. Dacă este necesar, TNC afișează un mesaj de eroare.

Poziționarea într-un sistem de coordonate înclinat

Cu funcția auxiliară M130, puteți muta scula, cât timp sistemul de coordonate este înclinat, în poziții raportate la sistemul de coordonate neînclinat.

Mișcările de poziționare cu linii drepte care sunt raportate la sistemul de coordonate al mașinii (blocuri cu M91 sau M92) pot fi executate și într-un plan de lucru înclinat. Restricții:

- Poziționarea se face fără compensația lungimii.
- Poziționarea se face fără compensația geometriei mașinii.
- Nu este permisă compensația razei sculei.

Combinarea ciclurilor de transformări de coordonate

Când combinați cicluri de transformare a coordonatelor, asigurați-vă că planul de lucru este pivotat în jurul originii active. Puteți programa o decalare de origine înainte de a activa Ciclul 19. În acest caz, comutați pe sistemul de coordonate al mașinii.

Dacă programați o decalare de origine după activarea Ciclului 19, comutați pe sistemul de coordonate înclinat.

Important: Când reseați ciclurile, faceți-o în ordinea inversă definirii lor:

Pas 1: Activați decalarea de origine

Pas 2: Activați funcția de înclinare

Pas 3: Activați rotirea

...

Prelucrare

...

Pas 1: Resetare rotație

Pas 2: Resetați funcția de înclinare

Pas 3: Resetare decalare de origine

Măsurare automată a piesei de prelucrat în sistemul înclinat

Ciclurile de măsurare ale TNC vă permit să măsurați automat o piesă de prelucrat într-un sistem înclinat. TNC stochează datele măsurate în parametri Q pentru procesări ulterioare (de exemplu, pentru tipărire).



Procedură pentru lucrul cu Ciclul 19 PLAN DE LUCRU

1 Scriere program

- ▶ Definiți scula (nu este necesară dacă TOOL.T este activ) și introduceți lungimea totală a sculei.
- ▶ Apelați scula.
- ▶ Retrageți scula din axa sculei într-o poziție în care să nu existe pericol de coliziune cu piesa de prelucrat (dispozitive de fixare) în timpul înclinării.
- ▶ Dacă este necesar, poziționați axa sau axele de rotație cu un bloc L la valorile angulare corespunzătoare (în funcție de un parametru al mașinii).
- ▶ Activare decalare de origine, dacă este necesar.
- ▶ Definiți ciclul 19 PLAN DE LUCRU; introduceți valorile angulare pentru axele de rotație.
- ▶ Deplasați toate axele principale (X, Y, Z) pentru a activa compensația.
- ▶ Scrieți programul ca și cum procesul de prelucrare ar fi executat într-un plan neîncălinat.
- ▶ Dacă este necesar, definiți Ciclul 19 PLAN DE LUCRU cu alte valori angulare, pentru a executa prelucrarea într-o poziție diferită a axei. În acest caz, nu este necesar să resetați Ciclul 19. Puteți defini noile valori angulare direct.
- ▶ Resetați ciclul 19 PLAN DE LUCRU; programați 0° pentru toate axele de rotație.
- ▶ Dezactivați funcția PLAN DE LUCRU; redefiniți Ciclul 19 și răspundeți întrebării cu NO ENT.
- ▶ Resetați decalarea de origine, dacă este necesar.
- ▶ Poziționați axele de rotație în poziția 0°, dacă este necesar.

2 Fixați piesa de prelucrat

3 Pregătiri în modul de operare

Poziționarea cu Introducere manuală de date (MDI)

Prepoziționați axa/axele de rotație conform valorilor angulare corespunzătoare pentru setarea originii. Valoarea angulară depinde de planul de referință selectat pe piesa de prelucrat.



4 Pregătiri în modul de operare Operare manuală

Utilizați tasta soft ROT-3D pentru a seta funcția ÎNCLINARE PLAN DE LUCRU pe ACTIV în modul Operare manuală. Pentru axe cu ciclu deschis, introduceți valorile unghiulare pentru axele de rotație.

Dacă axele nu sunt controlate, valorile unghiulare introduse în meniu trebuie să corespundă pozițiilor efective ale axei sau axelor de rotație. În caz contrar, TNC va calcula o origine greșită.

5 Setare de origine

- Manual, atingând piesa de prelucrat cu scula, în sistemul de coordonate neîncălinat.
- Controlat cu un palpator HEIDENHAIN 3-D (consultați Manualul Utilizatorului ciclurilor de palpator, capitolul 2).
- Automat cu palpatorul un palpator HEIDENHAIN 3-D (consultați Manualul Utilizatorului ciclurilor de palpator, capitolul 3).

6 Pornire program în modul de operare Rulare program, Secvență completă

7 Mod Operare manuală

Utilizați tasta soft ROT 3-D pentru a seta funcția ÎNCLINARE PLAN DE LUCRU pe INACTIV. Introduceți o valoare unghiulară de 0° pentru fiecare axă de rotație din meniu.




11.10Exemple de programare

Exemplu: Cicluri de transformare a coordonatelor

Secvență de program

- Programați transformările coordonatelor în programul principal
- Prelucrare în interiorul unui subprogram

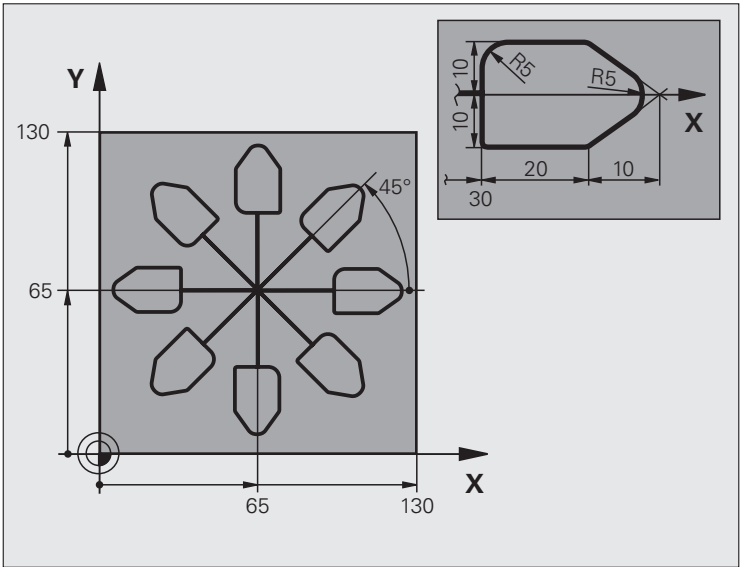

0 BEGIN PGM COTRANS MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definirea piesei brute de prelucrat
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+1	Definiție sculă
4 TOOL CALL 1 Z S4500	Apelare sculă
5 L Z+250 R0 FMAX	Retragere sculă
6 CYCL DEF 7.0 DECALARE DE ORIGINE	Translație decalare de origine în centru
7 CYCL DEF 7.1 X+65	
8 CYCL DEF 7.2 Y+65	
9 CALL LBL 1	Apelare operație de frezare
10 LBL 10	Setați eticheta pentru repetiția secțiunii de program
11 CYCL DEF 10.0 ROTAȚIE	Roțiți cu 45° (incremental)
12 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
13 CALL LBL 1	Apelare operație de frezare
14 CALL LBL 10 REP 6/6	Salt de revenire la LBL 10; repetați operația de frezare de șase ori
15 CYCL DEF 10.0 ROTAȚIE	Resetare rotație
16 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
17 TRANS DATUM RESET	Resetare decalare de origine



18 L Z+250 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
19 LBL 1	Subprogram 1
20 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Definire operație de frezare
21 L Z+2 R0 FMAX M3	
22 L Z-5 R0 F200	
23 L X+30 RL	
24 L IY+10	
25 RND R5	
26 L IX+20	
27 L IX+10 IY-10	
28 RND R5	
29 L IX-10 IY-10	
30 L IX-20	
31 L IY+10	
32 L X+0 Y+0 R0 F5000	
33 L Z+20 R0 FMAX	
34 LBL 0	
35 END PGM COTRANS MM	





12

Cicluri: Funcții speciale



12.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală

TNC oferă patru cicluri pentru următoarele scopuri speciale:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
9 TEMPORIZARE		Pagina 299
12 APELARE PROGRAM		Pagina 300
13 OPRIRE ORIENTATĂ A BROȘEI		Pagina 302
32 TOLERANȚĂ		Pagina 303




12.2 TEMPORIZARE (Ciclul 9, DIN/ISO: G04)

Funcție

Acest lucru cauzează execuția următorului bloc dintr-un program care rulează, pentru a fi întârziat de TEMPORIZAREA programată. O temporizare poate fi utilizată pentru operații ca fărâmițarea așchiilor.

Ciclul devine aplicabil imediat ce este definit în program. Condițiile modale, cum ar fi rotația broșei, nu sunt afectate.

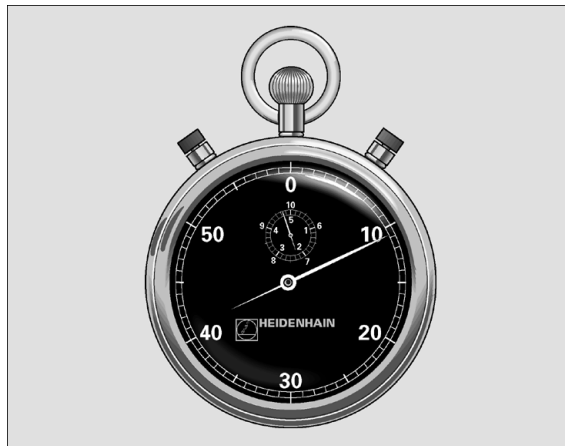

Példa: Blocuri NC

89 CYCL DEF 9.0 TEMPORIZARE

90 CYCL DEF 9.1 TEMPORIZARE 1.5

Parametrii ciclului




- **Temporizare în secunde:** Introduceți temporizarea în secunde. Interval de intrare: de la 0 la 3600 s (1 oră) în pași de 0,001 secunde

12.3 APELARE PROGRAM (Ciclul 12, DIN/ISO: G39)

Funcție ciclu

Rutinele programate (cum ar fi ciclurile speciale de forare sau modulele geometrice) pot fi scrise ca programe principale și apoi apelate ca cicluri fixate.

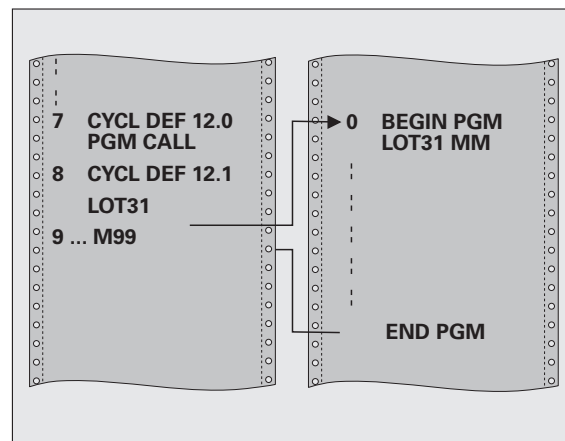

Luați în considerare la programare:



Programul pe care îl apălați trebuie să fie stocat pe hard disk-ul TNC.

Dacă programul pe care îl definiți ca un ciclu se află în același director cu programul din care apălați, trebuie să introduceți numai numele programului.

Dacă programul pe care îl definiți ca un ciclu nu se află în același director cu programul din care apălați, trebuie să introduceți calea completă (de exemplu **TNC:\KLAR35\FK1\50.H**).

Dacă doriți să definiți un program ISO ca un ciclu, introduceți tipul fișierului .I după numele programului.

În general, parametrii Q sunt aplicați global când sunt apălați cu Ciclul 12. Așadar, rețineți că modificările parametrilor Q în programul apelat pot influența și programul de apelare.

Parametrii ciclului

12
PGM
CALL

- **Nume program:** Introduceți numele programului pe care doriți să-l apelați și, dacă este necesar, directorul în care se află. Pot fi introduse maxim 254 caractere.

Pentru apelarea programului definit pot fi utilizate următoarele funcții:

- **CYCL CALL** (bloc separat) sau
- **CYCL CALL POS** (bloc separat) sau
- **M99** (pe blocuri) sau
- **M89** (executat după fiecare bloc de poziționare)

Példa: Desemnați programul 50 ca un ciclu și apelați-l cu M99

55 CYCL DEF 12.0 APEL PGM

56 CYCL DEF
12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H

57 L X+20 Y+50 FMAX M99



12.4 OPRIRE ORIENTATĂ A BROȘEI (Ciclul 13, DIN/ISO: G36)

Funcție ciclu



Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul sculei mașinii pentru utilizarea acestui ciclu.


TNC poate controla broșa sculei mașinii și o poate roti într-o poziție angulară dată.

Sunt necesare opriri orientate ale broșei pentru

- Sisteme de schimbare a sculei cu o poziție de schimbare a sculei definită
- Orientarea unei ferestre emițător/receptor a palpatoarelor 3-D HEIDENHAIN cu transmisie infraroșu.

Unghiul de orientare definit în acest ciclu este poziționat prin introducerea lui M19 sau M20 (în funcție de mașină).

Dacă programați M19 sau M20, fără a defini Ciclul 13, TNC poziționează broșa sculei mașinii la un unghi setat de producătorul mașinii (consultați manualul mașinii).

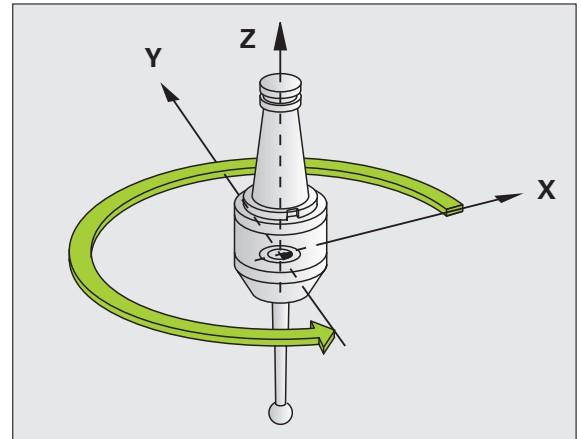

Példa: Blocuri NC

93 CYL DEF13.0 ORIENTARE

94 CYCL DEF 13.1 UNGHI 180

Luați în considerare la programare:



Ciclul 13 este utilizat intern, pentru ciclurile de prelucrare 202, 204 și 209. Rețineți că, dacă este necesar, trebuie să programați Ciclul 13 din nou, în programul NC, după unul din ciclurile de prelucrare menționat mai sus.

Parametrii ciclului



- **Unghi de orientare:** Introduceți unghiul raportat la axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0,0000° la 360,0000°

12.5 TOLERANȚĂ (Ciclul 32, DIN/ISO: G62)

Funcție ciclu




Mașina și TNC trebuie să fie pregătite special de producătorul sculei mașinii pentru utilizarea acestui ciclu.

Cu intrările în Ciclul 32, puteți influența rezultatul prelucrării HSC, în ceea ce privește precizia, definiția suprafeței și viteza, atât cât TNC a fost adaptat la caracteristicile mașinii.

TNC netezește automat conturul dintre două elemente de traseu (compensate sau nu). Scula are contact continuu cu suprafața piesei de prelucrat și în consecință reduce uzura mașinii unelte. Toleranța definită în ciclu afectează și traseele de avans transversal de pe arcele circulare.

Dacă este necesar, TNC reduce automat viteza de avans programată, astfel încât programul să poată fi prelucrat la cea mai mare viteză posibilă, fără pauze scurte pentru probleme legate de timpul de calcul. **Deși TNC nu se deplasează cu viteză redusă, va corespunde întotdeauna cu toleranța definită de dvs.** Cu cât toleranța definită este mai mare, cu atât mai repede TNC poate muta axele.


Liniarizarea rezultatelor de contur într-un anumit interval de deviere de la contur. Dimensiunea acestei **valori a toleranței** erorii de contur este setată într-un parametru de către producătorul mașinii. Cu **CICLUL 32**, puteți modifica valoarea de toleranță presetată și puteți selecta diferite setări de filtru, cu condiția ca producătorul mașinii să vă instaleze aceste trăsături.

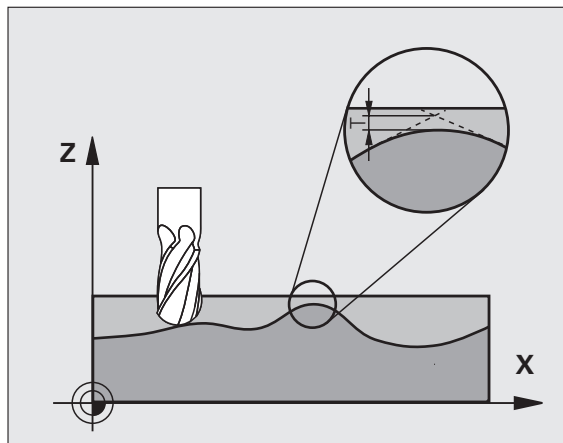

Influențe ale definiției geometriei în sistemul CAM

Cel mai important factor de influență în crearea programelor NC offline este eroarea de coardă S definită în sistemul CAM. Spațierea maximă între punctele programelor NC generate într-un postprocesor (PP) este definită prin eroarea de coardă. Dacă eroarea de coardă este mai mică sau egală cu valoarea de toleranță T definită în Ciclul 32, atunci TNC poate liniariza punctele de contur, numai dacă viteza de avans programată nu este limitată de setări speciale ale mașinii.

Veți obține o liniarizare optimă dacă, în Ciclul 32, alegeți o valoare de toleranță între 110% și 200% din eroarea de coardă CAM.

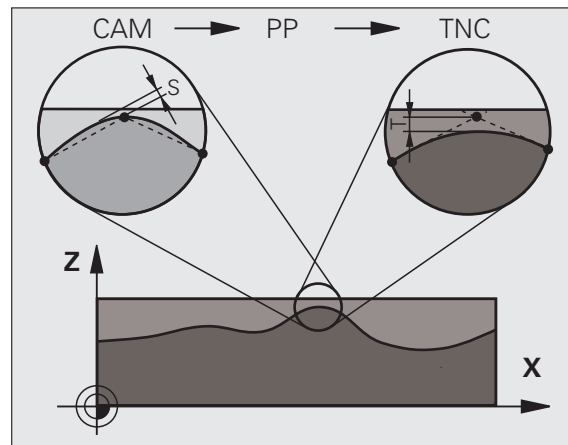

Luați în considerare la programare:



Cu valori de toleranță foarte mici, mașina nu poate tăia conturul fără vibrații. Aceste mișcări de vibrație nu sunt cauzate de puterea de procesare proastă din TNC, ci de faptul că, pentru a prelucra tranzițiile elementelor de contur cu exactitate, TNC trebuie să reducă viteza foarte mult.

Ciclul 32 este activ DEF, ceea ce înseamnă că este aplicat imediat ce este definit în programul piesei.

TNC resetează Ciclul 32 dacă

- Îl redefiniți și confirmați întrebarea pentru **valoarea de toleranță** cu NO ENT.
- Selectați un program nou cu tasta PGM MGT.

După ce ați resetat Ciclul 32, TNC reactivează toleranța care a fost predefinită de parametrul mașinii.

Într-un program cu unitatea de măsură setată în milimetri, TNC interpretează valoarea de toleranță introdusă în milimetri. Într-un program cu măsura în inci, TNC interpretează valorile ca inci.

Dacă transferați un program cu Ciclul 32, care conține numai **Valoarea de toleranță T** a parametrului ciclului, TNC introduce cei doi parametri rămași cu valoarea 0, dacă este necesar.

Pe măsură ce valoarea de toleranță crește, diametrul mișcărilor circulare scade. Dacă filtrul HSC este activ pe mașina dvs. (întrebați producătorul mașinii dacă este necesar), cercul se poate mări.

Dacă este activ Ciclul 32, TNC afișează parametrii definiți pentru Ciclul 32 în fereastra CYC din afișajul de stare secundar.



Parametrii ciclului



- ▶ **Valoarea de toleranță T:** Devierea permisă de la contur, în mm (sau inci, în cazul programării în inci)
Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **MOD HSC, Finisare=0, Degroșare=1:** Activați filtrul:
 - Valoare de intrare 0:
Frezare cu acuratețe de contur sporită. TNC utilizează setările de filtru definite de producătorul mașinii pentru operații de finisare.
 - Valoare de intrare 1:
Frezare la o viteză de avans sporită. TNC utilizează setările de filtru definite de producătorul mașinii pentru operații de degroșare. TNC funcționează cu liniarizare optimă a punctelor de contur, fapt ce rezultă într-o reducere a timpului de prelucrare
- ▶ **Toleranță pentru axele de rotație TA:** Eroare de poziție admisă pentru axele de rotație, în grade, când M128 este activă. TNC reduce întotdeauna viteza de avans în așa fel încât — dacă sunt deplasate mai multe axe — cea mai înceată axă se mută la viteza de avans maximă. Axele de rotație sunt de obicei mult mai încete decât axele liniare. Puteți reduce semnificativ timpul de prelucrare pentru programe pe mai multe axe, introducând o valoare de toleranță mare (ex. 10°), deoarece TNC nu trebuie să mute întotdeauna axa de rotație în poziția nominală dată. Conturul nu va fi avariat prin introducerea unei valori de toleranță a axei de rotație. Se va schimba numai poziția axei de rotație față de suprafața piesei de prelucrat. Interval de intrare: de la 0 la 179,9999



MOD HSC și parametrii TA sunt disponibili numai dacă pe mașina dvs. aveți activată opțiunea software 2 (prelucrare HSC).

Példa: Blocuri NC

95 CYCL DEF 32.0 TOLERANȚĂ

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYC DEF 32.2 MOD HSC:1 TA5



13

Utilizarea ciclurilor
palpatorului



13.1 Informații generale despre ciclurile palpatorului



TNC trebuie să fie pregătit special de către producătorul mașinii pentru utilizarea unui palpator 3-D. Manualul mașinii conține informații suplimentare.



Dacă efectuați măsurători în timpul rulării unui program, asigurați-vă că datele despre sculă (lungime, rază) pot fi utilizate din datele calibrate sau din ultimul bloc **TOOL CALL** (selectat cu MP7411).


Principiu de funcționare

De fiecare dată când TNC rulează un ciclu palpator, palpatorul 3-D se apropie de piesa de prelucrat pe o singură axă liniară. Acest lucru este valabil și în cazul unei rotații de bază active sau cu un plan de lucru înclinat. Producătorul sculei mașinii stabilește viteza de avans pentru palpare într-un parametru (consultați "Înainte de a începe lucrul cu Ciclurile palpator" din acest capitol).

Când tija palpatorului intră în contact cu piesa de prelucrat,

- palpatorul 3-D transmite un semnal către TNC: cotele măsurate sunt stocate,
- palpatorul se oprește și
- revine la poziția inițială cu o deplasare rapidă.

Dacă tija nu este deviată pe o distanță definită în MP6130, TNC afișează un mesaj de eroare.

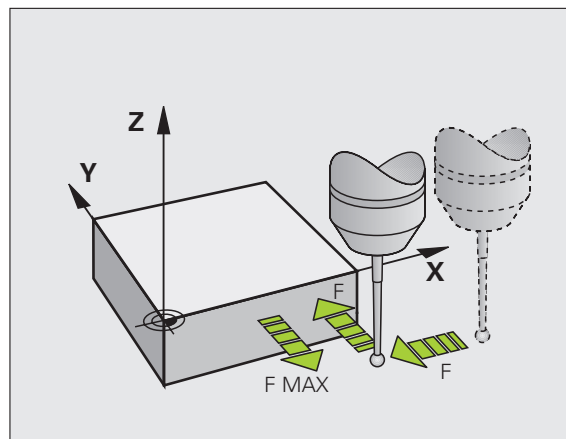

Cicluri în modurile Manual și Roată de mână el.

În modul Operare manuală și Roată de mână el., TNC oferă cicluri de palpator ce vă permit să:

- Calibrați palpatorul
- Compensați abaterile de aliniere ale piesei de prelucrat
- Setați puncte de referință

Cicluri ale palpatorului pentru operarea automată

Pe lângă ciclurile palpatorului, pe care le puteți utiliza în modurile Manual și Roată de mână el., TNC oferă numeroase cicluri pentru o largă varietate de aplicații în modul automat:

- Calibrare palpator (Capitolul 3)
- Compensare abateri de aliniere piesă de prelucrat (Capitolul 3)
- Setare puncte de referință (Capitolul 3)
- Inspecție automată a piesei de prelucrat (capitolul 3)
- Măsurare automată a piesei de prelucrat (Capitolul 4)

Puteți programa ciclurile palpatorului în modul de operare Programare și editare prin tasta TOUCH PROBE. Ca majoritatea ciclurilor programate recente, ciclurile palpatorului cu numere mai mari de 400 utilizează parametri Q ca parametri de transfer. Parametrii cu funcții specifice, care sunt folosiți în mai multe cicluri, au același număr de fiecare dată: De exemplu, Q260 este asignat pentru înălțime de degajare, Q261 pentru înălțime măsurare etc.

Pentru a simplifica programarea, TNC afișează un grafic în timpul definirii ciclului. În grafic, parametrul care trebuie introdus este evidențiat (consultați figura din dreapta).



Definirea ciclului palpatorului în modul de operare Programare și editare



- ▶ Rândul de taste soft conține toate funcțiile palpator disponibile, împărțite pe grupuri.
- ▶ Selectați ciclul de palpare dorit, de exemplu setarea decalării originii. Ciclurile pentru măsurarea automată a sculei sunt disponibile numai dacă mașina dvs. a fost pregătită pentru acestea.
- ▶ Selectați un ciclu, de ex. setarea decalării originii la buzunar. TNC pornește dialogul de programare și cere toate valorile de intrare necesare. În același timp, este afișat un grafic al parametrilor de intrare în fereastra din dreapta ecranului. Parametrul cerut în ecranul de dialog este evidențiat.
- ▶ Introduceți toți parametrii ceruți de TNC și încheiați fiecare intrare cu tasta ENT.
- ▶ TNC încheie dialogul când toate datele necesare au fost introduse.

Grup de cicluri de măsurare	Tastă soft	Pagină
Cicluri pentru măsurarea și compensarea automată a abaterilor de aliniere ale piesei de prelucrat		Pagina 316
Cicluri pentru presetarea automată a piesei de prelucrat		Pagina 338
Cicluri pentru inspecția automată a piesei de prelucrat		Pagina 392
Cicluri de calibrare, cicluri speciale		Pagina 442
Cicluri pentru măsurarea automată a cinematicii		Pagina 456
Cicluri pentru măsurarea automată a sculei (activate de producătorul sculei mașinii)		Pagina 486

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 410 ORIGINE ÎN INTERIORUL DR.
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q323=60 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q324=20 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q305=10 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+0 ;ORIGINE



13.2 Înainte de a începe lucrul cu ciclurile palpatorului

Pentru a face posibilă acoperirea unui domeniu cât mai mare de aplicații, parametrii vă permit să determinați comportamentul comun tuturor ciclurilor palpatorului:

Deplasarea maximă până la punctul de palpare: MP6130

Dacă tija nu este deviată pe traseul definit în MP6130, TNC afișează un mesaj de eroare.

Degajarea de siguranță până la punctul de palpare: MP6140



În MP6140 definiți la ce distanță de la punctul de palpare definit (sau calculat) trebuie să poziționeze TNC palpatorul. Cu cât valoarea introdusă este mai mică, cu atât trebuie să fiți mai exacți în definirea poziției punctului de palpare. În multe cicluri ale palpatorului puteți defini și o degajare de siguranță, care este adăugată la Parametrul mașinii 6140.

Orientați palpatorul cu infraroșu în direcția de palpare programată: MP6165

Pentru a crește acuratețea măsurătorii, puteți utiliza MP6165 = 1 pentru a orienta un palpator cu infraroșu în direcția de palpare programată, înainte de orice proces de palpare. În acest mod, tija este deviată întotdeauna în aceeași direcție.



Dacă modificați MP6165, trebuie să recalibrați palpatorul, deoarece comportamentul său de deviere se modifică.

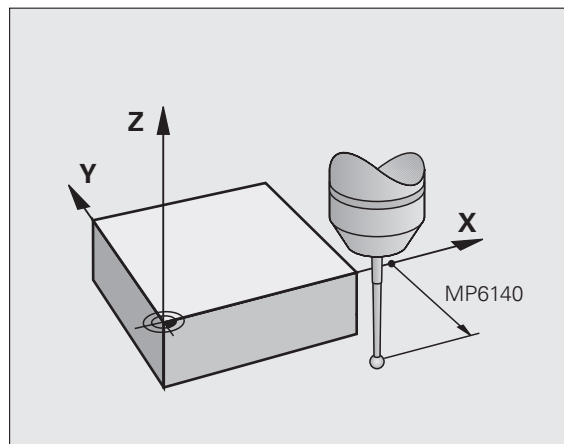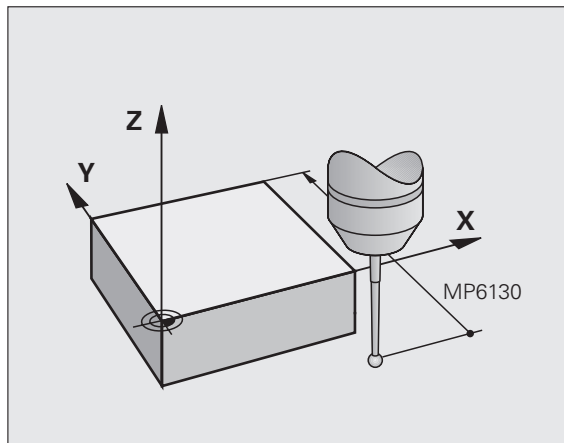

Luați în considerare o rotație de bază în modul Operare manuală: MP6166

Setați MP6166 = 1 pentru ca TNC să ia în considerare o rotație de bază activă, în timpul procesului de palpate (apropierea de piesa de prelucrat se face pe un traseu angular, dacă este necesar), pentru a vă asigura că acuratețea măsurătorii pentru pozițiile individuale de palpate este crescută și în modul Setare.



Această caracteristică nu este activă în timpul următoarelor funcții din modul Operare manuală:

- Calibrare lungime
- Calibrare rază
- Măsurare rotație de bază

Măsurători multiple: MP6170

Pentru a spori exactitatea măsurătorii, TNC poate rula fiecare proces de palpate de trei ori consecutiv. Dacă între valorile pozițiilor măsurate este o diferență prea mare, TNC afișează un mesaj de eroare (valoarea limită este definită în MP6171). Cu măsurătorile multiple puteți detecta erori aleatorii, de ex., din contaminare.

Dacă valorile măsurate se află în limita de încredere, TNC salvează valoarea medie a pozițiilor măsurate.

Limita de încredere pentru măsurătorile multiple: MP6171

În MP6171 stocați valoarea în funcție de care ar putea să difere rezultatele când faceți măsurători multiple. Dacă diferența din valoarea măsurată depășește valoarea din MP6171, TNC afișează un mesaj de eroare.

Palpator cu declanșator, viteză de avans pentru palpate: MP6120

În MP6120 definiți viteza de avans cu care TNC va palpa piesa de prelucrat.

Palpator cu declanșator, deplasare rapidă pentru poziționare: MP6150

În MP6150 definiți viteza de avans cu care TNC prepoziționează palpatorul sau îl așează între puncte de măsurare.

Palpator cu declanșator, deplasare rapidă pentru poziționare: MP6151

În MP6151 definiți dacă TNC poziționează palpatorul cu viteza de avans definită în MP6150 sau cu o deplasare rapidă.

- Valoare de intrare = 0: Poziționare la viteza de avans din MP6150
- Valoare de intrare = 1: Prepoziționare la avans transversal rapid

KinematicsOpt: Limită de toleranță în modul Optimizare: MP6600

În **MP6600** definiți limita de toleranță de la care TNC va afișa un mesaj în modul de Optimizare când cinematicile măsurate depășesc aceasta valoare limită. Valoarea prestabilită este 0,05. Cu cât mașina e mai mare, cu atât aceste valori trebuiesc să fie mai mari.

- Interval de intrare: de la 0,001 la 0,999


KinematicsOpt, deviația permisă a razei bilei de calibrare: MP6601

În **MP6601** definiți devierea maximă permisă de la parametrul introdus cu raza bilei de calibrare măsurată în cicluri.

- Interval de intrare: de la 0,01 la 0,1

TNC calculează raza bilei de calibrare de două ori la fiecare punct de măsurare pentru toate cele 5 puncte de palpate. Dacă raza este mai mare decât $Q407 + MP6601$, va fi afișat un mesaj de eroare pentru că este posibil să fie depunere de murdărie.

Dacă raza găsită de TNC este mai mică decât $5 * (Q407 - MP6601)$, va fi afișat un mesaj de eroare.

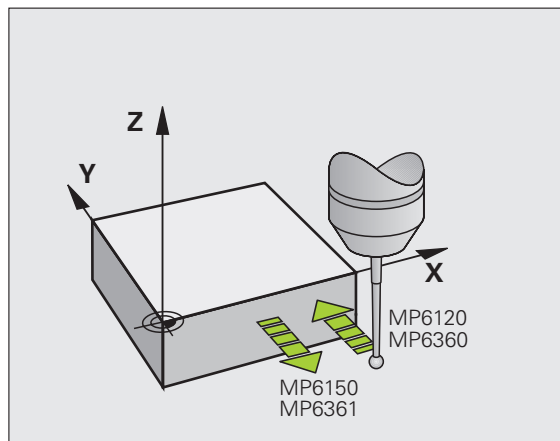

Executare cicluri palpator

Toate ciclurile palpatorului sunt active DEF. Acest lucru înseamnă că TNC rulează ciclul automat, imediat ce TNC execută definiția ciclului în rularea programului.



Asigurați-vă că, la începutul ciclului, datele de compensare (lungime, rază) din datele calibrate sau din ultimul bloc TOOL CALL sunt active (selecție prin MP7411, consultați Manualul utilizatorului pentru iTNC530, „Parametri de uz general”).

Puteți rula Ciclurile de palpator 408 până la 419 în timpul unei rotații de bază active. Cu toate acestea, asigurați-vă că unghiul rotației de bază nu se modifică atunci când utilizați ciclul 7, DECALARE DE ORIGINE cu tabele de origine, după ciclul de măsurare.

Ciclurile de palpator cu un număr mai mare de 400 poziționează palpatorul conform unei logici de poziționare:

- Dacă coordonata curentă a polului sudic al tijei este mai mică decât coordonata înălțimii de degajare (definită în ciclu), TNC retrage palpatorul din axa de palpare la înălțimea de degajare și apoi îl poziționează în planul de lucru în prima poziție de pornire.
- Dacă coordonata actuală a polului sudic al tijei este mai mare decât coordonata înălțimii de degajare, TNC poziționează palpatorul mai întâi în planul de lucru, în prima poziție de pornire, și apoi îl mută imediat la înălțimea de măsurare din axa palpatorului.



14

**Cicluri palpator:
Măsurarea automată a
abaterii de aliniere a
piesei de prelucrat**



14.1 Noțiuni fundamentale


Prezentare generală

TNC oferă cinci cicluri care vă permit să măsurați și să compensați abaterile de aliniere ale piesei de prelucrat. În plus, puteți reseta o rotație de bază cu Ciclul 404:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
400 ROTAȚIE DE BAZĂ Măsurare automată utilizând două puncte. Compensare prin rotație de bază.		Pagina 318
401 ROTAȚIE A 2 GĂURI Măsurare automată utilizând două găuri. Compensare prin rotație de bază.		Pagina 321
402 ROTAȚIE A 2 ȘTIFTURI Măsurare automată utilizând două știfturi. Compensare prin rotație de bază.		Pagina 324
403 ROTAȚIE ÎN AXA DE ROTAȚIE Măsurare automată utilizând două puncte. Compensare prin rotația mesei.		Pagina 327
405 ROTAȚIE ÎN AXA C Aliniere automată a unui decalaj unghiular dintre un centru de gaură și axa pozitivă Y. Compensare prin rotația mesei.		Pagina 331
404 SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ Setarea unei rotații de bază.		Pagina 330

Caracteristici comune tuturor ciclurilor de palpator pentru măsurarea abaterilor de aliniere ale piesei de prelucrat

Pentru ciclurile 400, 401 și 402 puteți defini, prin parametrul Q307 Setări prestabilite pentru rotația de bază dacă rezultatul măsurătorii trebuie corectat printr-un unghi cunoscut α (consultați figura din dreapta). Acest lucru vă permite să măsurați rotația de bază în funcție de orice linie dreaptă **1** a piesei de prelucrat și să stabiliți referința direcției efective de 0° **2**.

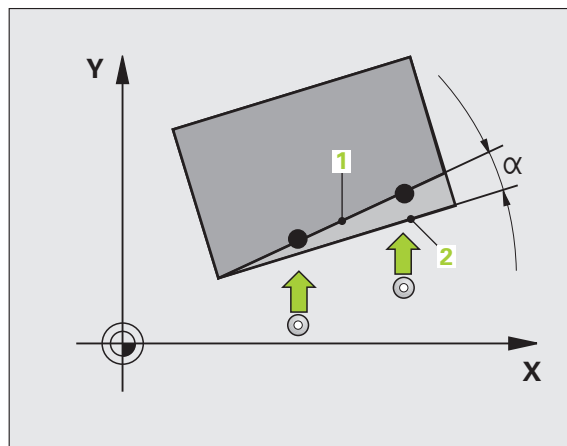


14.2 ROTAȚIE DE BAZĂ (Ciclul 400, DIN/ISO: G400)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 400 determină o abatere de aliniere a piesei de prelucrat, măsurând două puncte care trebuie să se afle pe o suprafață plană. Cu funcția de rotație de bază, TNC compensează valoarea măsurată.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire programat **1** cu trecere rapidă (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal definit.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpate cu viteza de avans pentru palpate (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută în următoarea poziție de pornire **2** și palpează a doua poziție.
- 4 TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și execută rotația de bază.

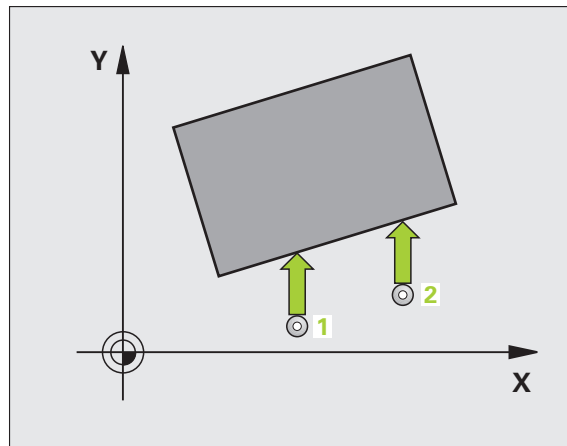

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC va reseta o rotație de bază activă la începutul ciclului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măs. în axa 1 Q263** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măs. în axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al 2-lea punct de măsură pe prima axă Q265** (valoare absolută): Coordonatele punctului 2 de măsură pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al doilea punct de măs. în axa 2 Q266** (valoare absolută): Coordonata punctului 2 de palpăre în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Axă de măsurare Q272:** Axă în planul de lucru în care vor fi efectuate măsurătorile:
1: Axă de referință = axă de măsurare
2: Axă secundară = axă de măsurare
- ▶ **Direcție de avans transversal 1 Q267** Direcție în care palpatorul se va apropia de piesă:
-1: Direcție de avans transversal negativ
+1: Direcție de avans transversal pozitiv
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (=punct de palpăre) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonata în axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

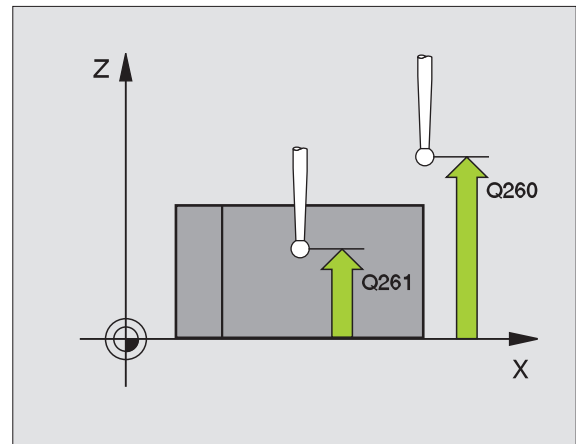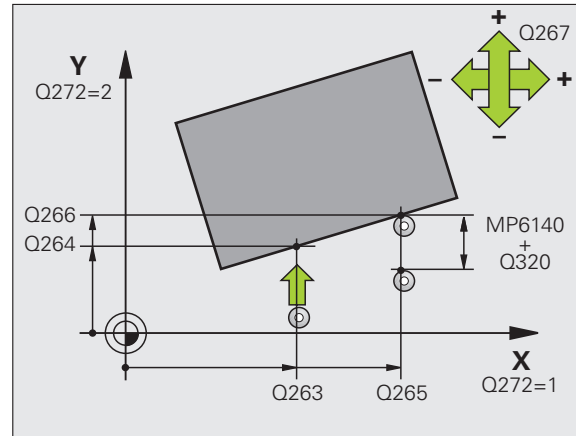

- **Deplasare la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care scula se deplasează între procesele de prelucrare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- **Setarea prestabilită pentru rotația de bază Q307** (valoare absolută): Dacă abaterile de aliniere vor fi măsurate în funcție de o linie dreaptă diferită de axa de referință, introduceți unghiul acestei linii de referință. TNC va calcula diferența dintre valoarea măsurată și unghiul liniei de referință pentru rotația de bază. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- **Numărul presetat în tabel Q305:** Introduceți numărul presetat în tabelul în care TNC va salva rotația de bază determinată. Dacă introduceți Q305=0, TNC plasează automat rotația de bază determinată în meniul ROT al modului de Operare manuală. Interval de intrare: de la 0 la 2999

Példa: Blocuri NC


5 TCH PROBE 400 ROTAȚIE DE BAZĂ	
Q263=+10 ;	PUNCT 1 AXA 1
Q264=+3.5;	PUNCT 1 AXA 2
Q265=+25 ;	PUNCT 2 AXA 1
Q266=+2 ;	PUNCT 2 AXA 2
Q272=2 ;	AXĂ MĂSURARE
Q267=+1 ;	DIRECȚIE DEPLASARE
Q261=-5 ;	ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;	ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;	DEPLASARE DEGAJARE
Q307=0 ;	PRESETARE ROTAȚIE DE BAZĂ
Q305=0 ;	NR. ÎN TABEL

14.3 ROTAȚIE DE BAZĂ din două găuri (Ciclul 401, DIN/ISO: G401)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 401 măsoară centrele a două găuri. Apoi, TNC calculează unghiul dintre axa de referință din planul de lucru și linia ce unește cele două centre ale găurilor. Cu funcția de rotație de bază, TNC compensează valoarea calculată. Ca alternativă, puteți compensa abaterea de aliniere determinată rotind masa rotativă.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) până la punctul introdus ca centru al primei găuri **1**.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul primei găuri.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a doua găuri **2**.
- 4 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a doua găuri.
- 5 Apoi, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și execută rotația de bază.

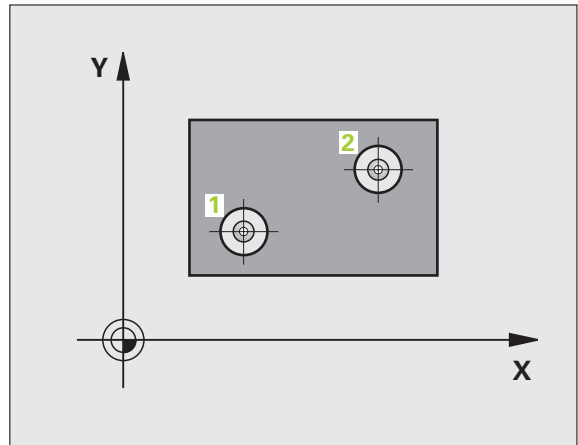

Luați în considerare la programare:



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC va reseta o rotație de bază activă la începutul ciclului.

Acest ciclu palpator nu este permis cu un plan de lucru înclinat activ.

Dacă doriți să compensați abaterea de aliniere rotind masa rotativă, TNC va utiliza automat următoarele axe de rotație:



- C pentru axa Z a sculei
- B pentru axa Y a sculei
- Axa A pentru axa X a sculei



Parametrii ciclului



- ▶ **Prima gaură: Centrul axei 1 Q268 (valoare absolută):** Centrul primei găuri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prima gaură: Centrul axei 2 Q269 (valoare absolută):** Centrul primei găuri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A doua gaură: Centrul axei 1 Q270 (valoare absolută):** Centrul găurii 2 în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **A doua gaură: Centrul axei 2 Q271 (valoare absolută):** Centrul găurii 2 în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261 (valoare absolută):** Coordonată a centrului vârfului bilei (=punct de palpate) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q260 (valoare absolută):** Coordonata în axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Setarea prestabilită pentru rotația de bază Q307 (valoare absolută):** Dacă abaterile de aliniere vor fi măsurate în funcție de o linie dreaptă diferită de axa de referință, introduceți unghiul acestei linii de referință. TNC va calcula diferența dintre valoarea măsurată și unghiul liniei de referință pentru rotația de bază. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000

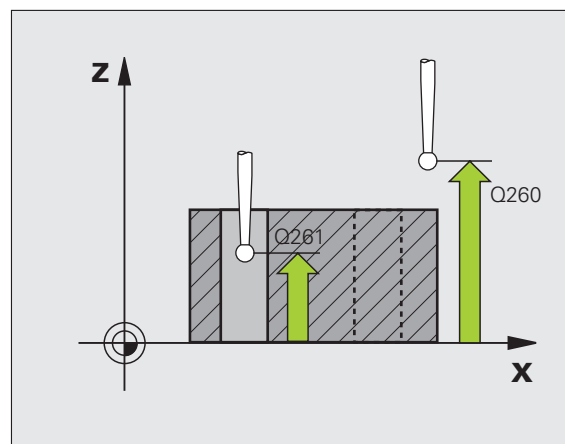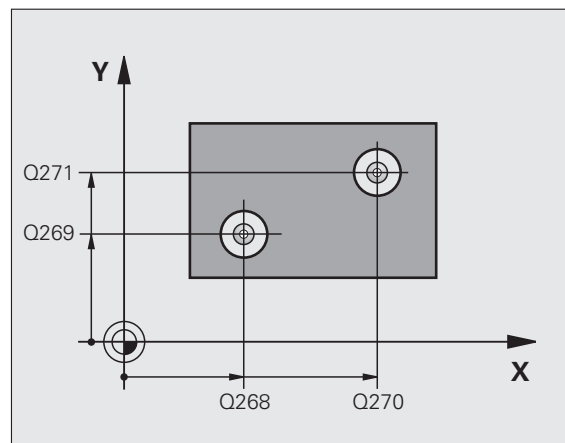

- **Numărul presetat în tabel Q305:** Introduceți numărul presetat în tabelul în care TNC va salva rotația de bază determinată. Dacă introduceți Q305=0, TNC plasează automat rotația de bază determinată în meniul ROT al modului de Operare manuală. Parametrul nu are niciun efect dacă compensarea se face printr-o rotire a mesei rotative (Q402=1). În acest caz, abaterea de aliniere nu este salvată ca și valoarea unghiulară. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- **Rotație de bază / aliniere Q402:** Specificați dacă TNC trebuie să compenseze abaterea de aliniere cu o rotație de bază sau rotind masa rotativă:
0: Setare rotație de bază
1: Rotire masă rotativă
Când selectați masa rotativă, TNC nu salvează abaterea de aliniere măsurată, nici chiar dacă ați definit o linie de tabel în parametrul Q305.
- **Setați la zero după aliniere Q337:** Definire dacă TNC trebuie să seteze afișajul axei de rotație aliniate la zero:
0: Nu resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
1: Resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
TNC va seta afișajul la 0 doar după ce ați definit Q402=1.

Pélida: Blocuri NC

5 TCH PROBE 401 ROT A DOUĂ GĂURI	
Q268=-37	;CENTRU 1 AXA 1
Q269=+12	;CENTRU 1 AXA 2
Q270=+75	;CENTRU 2 AXA 1
Q271=+20	;CENTRU 2 AXA 2
Q261=-5	;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q260=+20	;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q307=0	;PRESETARE ROTAȚIE DE BAZĂ
Q305=0	;NR. ÎN TABEL
Q402=0	;ALINIERE
Q337=0	;SETARE LA ZERO




14.4 rotație de bază pe două știfturi (Ciclul 402, DIN/ISO: G402)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 402 măsoară centrele a două știfturi. Apoi, TNC calculează unghiul dintre axa de referință din planul de lucru și linia ce unește cele două centre ale știfturilor. Cu funcția de rotație de bază, TNC compensează valoarea calculată. Ca alternativă, puteți compensa abaterea de aliniere determinată rotind masa rotativă.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) până la punctul de pornire pentru sondarea primului știft **1**.
- 2 Apoi, palpatorul se deplasează la înălțimea de măsurare **1** introdusă și măsoară patru puncte pentru a găsi centrul primului știft. Palpatorul se mută pe un arc de cerc între punctele de palpate, fiecare dintre acestea fiind setat la 90°.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în punctul de pornire pentru sondarea **5** celui de-al doilea știft.
- 4 TNC deplasează palpatorul la înălțimea de măsurare **2** introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celui de-al doilea știft.
- 5 Apoi, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și execută rotația de bază.

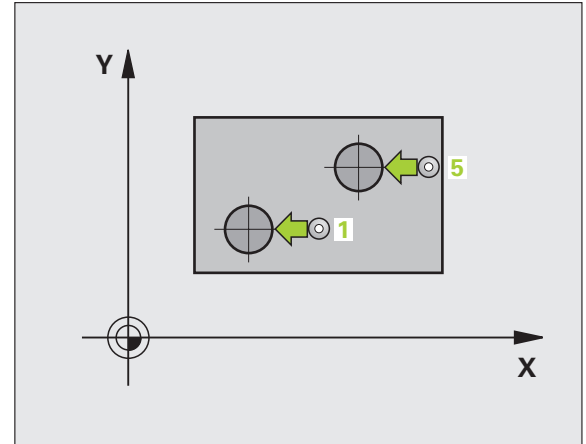

Luați în considerare la programare:



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC va reseta o rotație de bază activă la începutul ciclului.

Acest ciclu palpator nu este permis cu un plan de lucru înclinat activ.



Dacă doriți să compensați abaterea de aliniere rotind masa rotativă, TNC va utiliza automat următoarele axe de rotație:

- C pentru axa Z a sculei
- B pentru axa Y a sculei
- Axa A pentru axa X a sculei

Parametrii ciclului



- **Primul știft: Centrul axei 1** (valoare absolută): Centrul primului știft în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Primul știft: Centrul axei 2 Q269** (valoare absolută): Centrul primului știft în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Diametrul primului știft Q313**: Diametrul aproximativ al primului știft. Introduceți o valoare care să fie mai degrabă prea mare decât prea mică. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Înălțime de măsurare 1 pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (=punct de palpate de pe axa palpatorului) la care va fi măsurat primul știft. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al doilea știft: Centrul axei 1 Q270** (valoare absolută): Centrul știftului 2 în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al doilea știft: Centrul axei 2 Q271** (valoare absolută): Centrul știftului 2 în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Diametrul știftului 2 Q314**: Diametrul aproximativ al știftului 2. Introduceți o valoare care să fie mai degrabă prea mare decât prea mică. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Înălțime de măsurare 2 pe axa palpatorului Q315** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate de pe axa palpatorului) la care va fi măsurat știftul 2. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Prescriere degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonata în axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

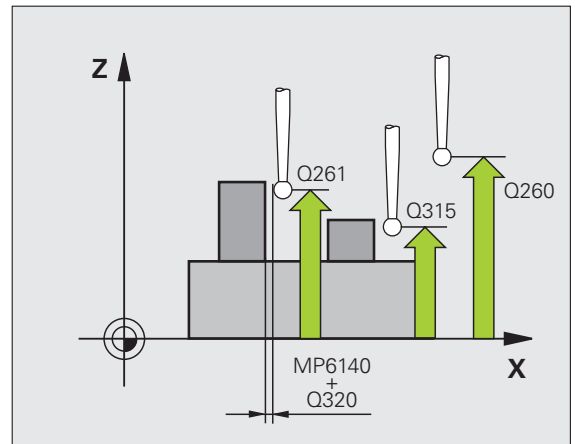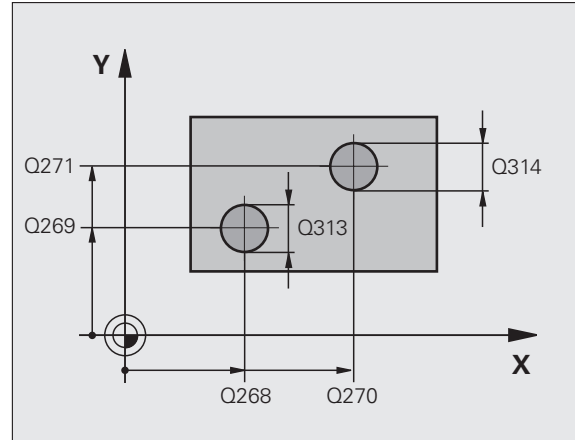

- **Deplasare la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care scula se deplasează între procesele de prelucrare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- **Setarea prestabilită pentru rotația de bază Q307** (absolut): Dacă abaterile de aliniere vor fi măsurate în funcție de o linie dreaptă diferită de axa de referință, introduceți unghiul acestei linii de referință. TNC va calcula diferența dintre valoarea măsurată și unghiul liniei de referință pentru rotația de bază. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- **Numărul presetat în tabel Q305:** Introduceți numărul presetat în tabelul în care TNC va salva rotația de bază determinată. Dacă introduceți Q305=0, TNC plasează automat rotația de bază determinată în meniul ROT al modului de Operare manuală. Parametrul nu are nici un efect dacă compensarea se face printr-o rotire a mesei rotative (**Q402=1**). În acest caz, abaterea de aliniere nu este salvată ca și valoarea unghiulară. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- **Rotație de bază / aliniere Q402:** Specificați dacă TNC trebuie să compenseze abaterea de aliniere cu o rotație de bază sau rotind masa rotativă:
0: Setare rotație de bază
1: Rotire masă rotativă
Când selectați masa rotativă, TNC nu salvează abaterea de aliniere măsurată, nici chiar dacă ați definit o linie de tabel în parametrul **Q305**.
- **Setați la zero după aliniere Q337:** Definire dacă TNC trebuie să seteze afișajul axei de rotație aliniate la zero:
0: Nu resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
1: Resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
TNC va seta afișajul la 0 doar după ce ați definit **Q402=1**.

Péllda: Blocuri NC

5 TCH PROBE 402 ROTAȚIE A DOUĂ ȘTIFTURI
Q268=-37 ;CENTRU 1 AXA 1
Q269=+12 ;CENTRU 1 AXA 2
Q313=60 ;DIAMETRU ȘTIFT 1
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE 1
Q270=+75 ;CENTRU 2 AXA 1
Q271=+20 ;CENTRU 2 AXA 2
Q314=60 ;DIAMETRU ȘTIFT 2
Q315=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE 2
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q307=0 ;PRESETARE ROTAȚIE DE BAZĂ
Q305=0 ;NR. ÎN TABEL
Q402=0 ;ALINIERE
Q337=0 ;SETARE LA ZERO




14.5 ROTAȚIE DE BAZĂ compensare prin axa de rotație (Ciclul 403, DIN/ISO: G403)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 403 determină o abatere de aliniere a piesei de prelucrat, măsurând două puncte care trebuie să se afle pe o suprafață plană. TNC compensează abaterea de aliniere determinată rotind axa A, B sau C. Piesa de prelucrat poate fi fixată în orice poziție pe masa rotativă.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire programat **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal definit.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpate cu viteza de avans pentru palpate (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută în următoarea poziție de pornire **2** și palpează a doua poziție.
- 4 TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și mută axa de rotație, care a fost definită în ciclu, cu valoarea măsurată. Opțional, puteți seta afișajul la 0 după aliniere.

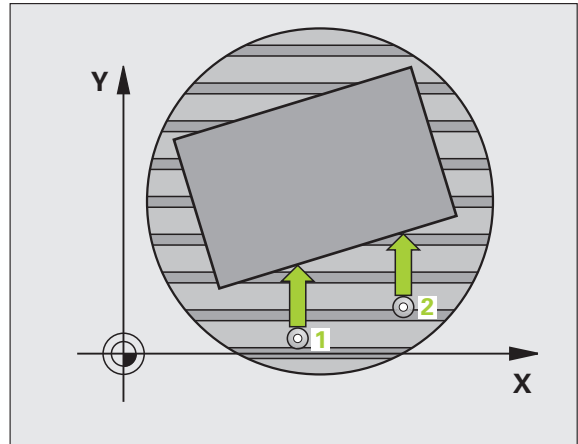

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!




Puteți utiliza de asemenea Ciclul 403 atunci când funcția "Înclinare plan de lucru" este activă. Asigurați-vă că **înălțimea de declanșare** este suficient de mare, astfel încât să nu se poată produce coliziuni în timpul poziționării finale a axei de rotație.

TNC nu verifică dacă punctele de palpate și axa de compensare coincid. Aceasta poate avea ca rezultat o decalare de 180° a mișcărilor de compensare.



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC stochează unghiul măsurat în parametrul **Q150**.

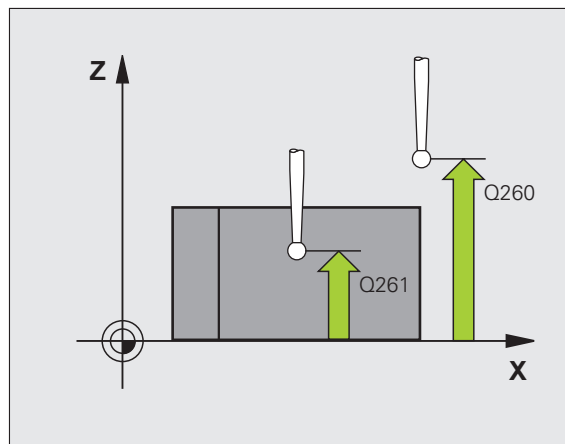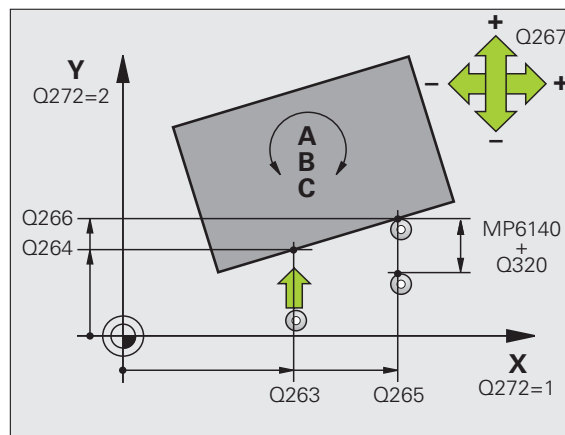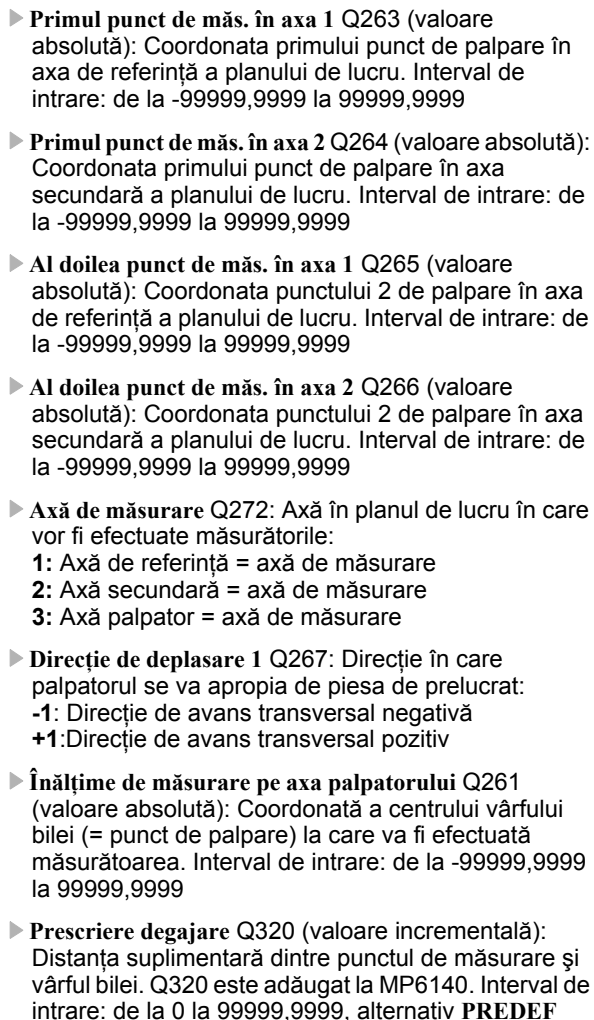

- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonata în axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999.9999 la 99999.9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Deplasare la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care scula se deplasează între procesele de prelucrare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
- ▶ **Axă pentru deplasarea de compensare Q312**: asignarea axei de rotație în care TNC va compensa abaterea de aliniere măsurată:
4: Compensare abatere de aliniere cu axa de rotație A
5: Compensare abatere de aliniere cu axa de rotație B
6: Compensare abatere de aliniere cu axa rotativă C
- ▶ **Setați la zero după aliniere Q337**: Definire dacă TNC trebuie să seteze afișajul axei de rotație aliniate la zero:
0: Nu resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
1: Resetați afișajul axei de rotație la 0 după aliniere
- ▶ **Număr în tabel Q305**: Introduceți numărul în tabelul de presetări/tabelul de decalări de origine în care TNC va seta axa de rotație la zero. Funcționează numai dacă Q337 este setat la 1. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303**: Specificați dacă rotația de bază determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
0: Scrieți rotația de bază măsurată ca o decalare de origine în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți rotația de bază măsurată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).
- ▶ **Unghi de referință? (0=axă de referință) Q380**: Unghi cu care TNC va alinia linia dreaptă palpată. Funcționează numai dacă este selectată axa rotativă C (Q312=6). Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 403 ROT ÎN AXA C	
Q263=+0	;PUNCT 1 AXA 1
Q264=+0	;PUNCT 1 AXA 2
Q265=+20	;PUNCT 2 AXA 2
Q266=+30	;PUNCT 2 AXA 2
Q272=1	;AXĂ MĂSURARE
Q267=-1	;DIRECȚIE DEPLASARE
Q261=-5	;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20	;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0	;DEPLASARE DEGAJARE
Q312=6	;AXĂ COMPENSAȚIE
Q337=0	;SETARE LA ZERO
Q305=1	;NR. ÎN TABEL
Q303=+1	;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q380=+90	;UNGHII REFERINȚĂ



14.6 SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ (Ciclul 404, DIN/ISO: G404)

Rulare ciclu

Cu Ciclul palpatorului 404, puteți seta automat orice rotație de bază în timpul rulării unui program. Acest ciclu este destinat în principal pentru resetarea unei rotații de bază anterioare.

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 404 ROTAȚIE DE BAZĂ

**Q307=+0 ;PRESETARE ROTAȚIE DE
BAZĂ**

Q305=1 ;NR. ÎN TABEL

Parametrii ciclului



- ▶ **Valoare prestabilită pentru rotație de bază:** Valoare unghiulară la care trebuie setată rotația de bază. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Număr în tabel Q305:** Introduceți numărul în tabelul de presetări/origine în care TNC va salva rotația de bază definită. Interval de intrare: de la 0 la 2999

14.7 Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat rotind axa C (Ciclul 405, DIN/ISO: G405)



Rulare ciclu

Cu Ciclul palpatorului 405, puteți măsura

- decalajul angular dintre axa Y pozitivă a sistemului de coordonate activ și centrul unei găuri sau
- decalajul angular dintre poziția nominală și poziția efectivă a unui centru de gaură.

TNC compensează decalajul angular determinat rotind axa C. Piesa de prelucrat poate fi fixată în orice poziție pe o masă rotativă, dar coordonata Y a găurii trebuie să fie pozitivă. Dacă măsurați abaterea de aliniere angulară a găurii cu axa Y a palpatorului (poziție orizontală a găurii), ar putea fi necesar să executați ciclul de mai multe ori deoarece strategia de măsurare produce o neacuratețe de aprox. 1% a abaterii de aliniere.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpate din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpate cu viteza de avans pentru palpate (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpate din unghiul de pornire programat.
- 3 Apoi, palpatorul se mută pe un arc de cerc, fie la înălțimea de măsurare, fie la cea de degajare, către următorul punct **2** și palpează al doilea punct de palpate.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpate și poziționează palpatorul pe centrele găurilor măsurate.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și aliniază piesa de prelucrat rotind masa rotativă. TNC rotește masa rotativă astfel încât centrul găurii să se afle în direcția axei pozitive Y, după compensare, sau pe poziția nominală a centrului găurii — atât cu o axă de palpator verticală cât și cu una orizontală. Abaterea de aliniere angulară măsurată este disponibilă și în parametrul Q150.

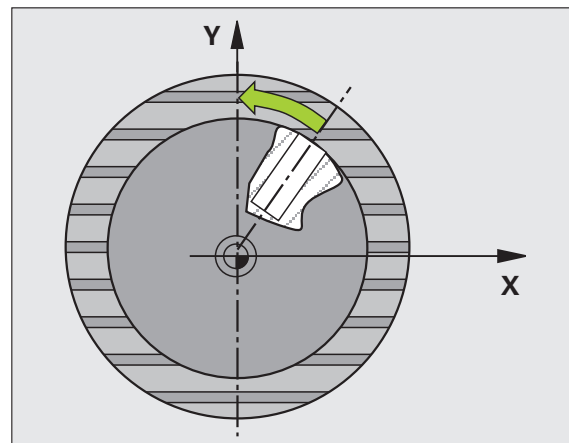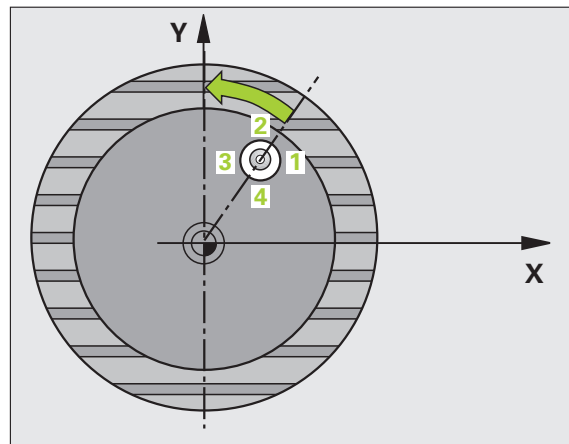

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni coliziunea între palpator și piesa de prelucrat, introduceți o estimare **joasă** pentru diametrul nominal al buzunarului (sau găurii).

Dacă dimensiunile buzunarului și degajarea de siguranță nu permit prepoziționarea în apropierea punctelor de palpate, TNC pornește întotdeauna palparea din centrul buzunarului. În acest caz, palpatorul nu revine la înălțimea de degajare dintre cele patru puncte de măsurare.


Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai puțin sigur va calcula TNC centrul cercului. Valoarea minimă de intrare: 5°.


Parametrii ciclului



- ▶ **Centrul axei 1 Q321** (valoare absolută): Centrul găurii în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centrul axei 2 Q322** (valoare absolută): Centru găurii pe axa secundară a planului de lucru. Dacă programați Q322=0, TNC aliniază centrul găurii cu axa pozitivă Y. Dacă programați Q322 diferit de 0, TNC aliniază centrul găurii cu poziția nominală (unghiul centrului găurii). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262**: Diametru aproximativ al buzunarului circular (sau găurii). Introduceți o valoare care să fie mai degrabă prea mică decât prea mare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul de pornire Q325** (valoare absolută): Unghi dintre axa de referință a planului de lucru și primul punct de palpate. Interval de intrare: de la -360,000 la 360,000
- ▶ **Unghi incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două puncte de măsurare. Semnul algebric al unghiului de incrementare determină direcția de rotație (negativă= în sens orar) în care se mișcă palpatorul către următorul punct de măsurare. Dacă doriți să palpați un arc de cerc în loc de un cerc complet, atunci programați unghiul de incrementare mai mic de 90°. Interval de intrare: de la -120,000 la 120,000

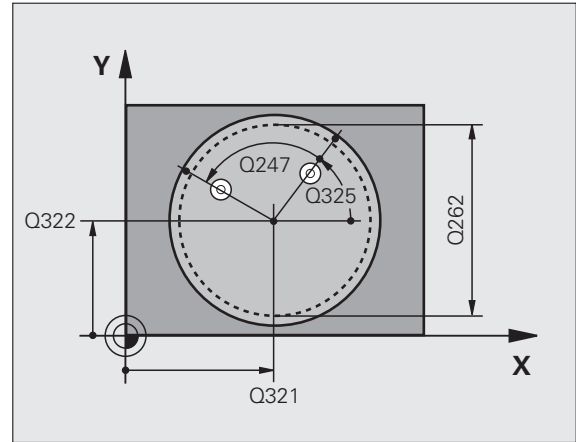

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (absolut): Coordonata în axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Deplasare la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care scula se deplasează între procesele de prelucrare:
 - 0**: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
 - 1**: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Setați la zero după aliniere Q337**: Definiți dacă TNC trebuie să seteze afișajul axei C la zero sau scrieți decalajul angular în coloana C a tabelului de decalări de origine:
 - 0**: Setări afișajul C la 0
 - >0**: Scrieți abaterea de aliniere unghiulară, inclusiv semnul algebric, în tabelul de origine. Număr linie = valoarea lui Q337. Dacă o schimbare a axei C este înregistrată în tabelul de origine, TNC adaugă abaterea de aliniere angulară.

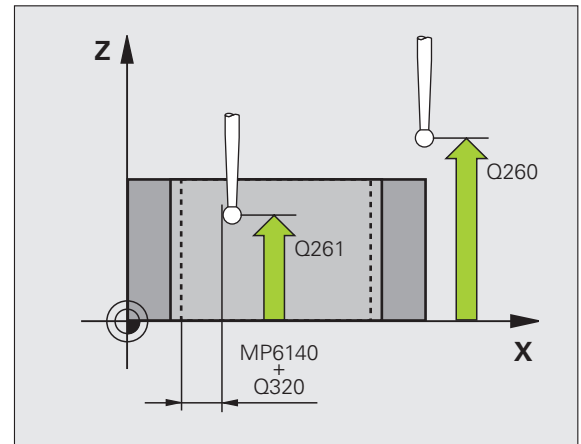

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 405 ROT ÎN AXA C

Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ

Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ

Q262=10 ;DIAMETRU NOMINAL

Q325=+0 ;UNGHI DE PORNIRE

Q247=90 ;UNGHI DE INCREMENTARE

Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE


Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE

Q337=0 ;SETARE LA ZERO

Exemplu: Determinarea unei rotații de bază din două găuri

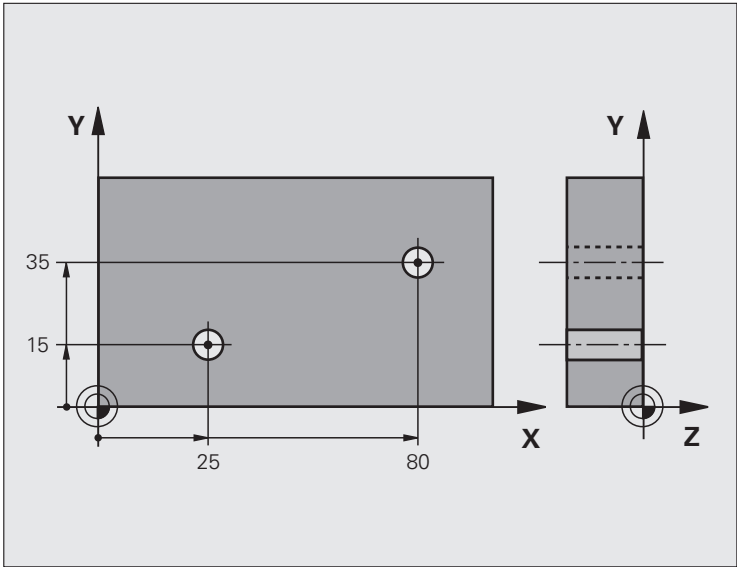

0 BEGIN PGM CYC401 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	
2 TCH PROBE 401 ROT 2 GĂURI	
Q268=+25 ;CENTRU 1 AXA 1	Centru al primei găuri: coordonata X
Q269=+15 ;CENTRU 1 AXA 2	Centru al primei găuri: coordonata Y
Q270=+80 ;CENTRU 2 AXA 1	Centru găurii 2: coordonata X
Q271=+35 ;CENTRU 2 AXA 2	Centru găurii 2: coordonata Y
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	Coordonată pe axa palpatorului în care sunt efectuate măsurătorile
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	Înălțime pe axa palpatorului la care palpatorul se poate deplasa fără a intra în coliziune
Q307=+0 ;PRESETARE ROTAȚIE DE BAZĂ	Unghi linie de referință
Q402=1 ;ALINIERE	Compensație abatere de aliniere prin rotirea mesei rotative
Q337=1 ;SETARE LA ZERO	Setare afișaj la zero după aliniere
3 CALL PGM 35K47	Apelare program piesă
4 END PGM CYC401 MM	





15

**Cicluri palpator: setarea
automată a originii**



15.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală

TNC oferă douăsprezece cicluri pentru determinarea automată a punctelor de referință și pentru manevrarea acestora după cum urmează:

- Setarea directă a valorilor determinate ca valori de afișare
- Introducerea valorilor determinate în tabelul de presetări
- Introducerea valorilor determinate într-un tabel de origine

Ciclu	Tastă soft	Pagină
408 PT. REF CENTRU CANAL Măsurarea lățimii interioare a unui canal și definirea centrului canalului ca origine		Pagina 341
409 PT. REF CENTRU BORDURĂ Măsurarea lățimii exterioare a unei borduri și definirea centrului bordurii ca origine		Pagina 345
410 ORIGINE ÎN INTERIORUL DR. Măsurarea lungimii și a lățimii interioare a unui dreptunghi și definirea centrului ca origine		Pagina 348
411 ORIGINE ÎN EXTERIORUL DR. Măsurarea lungimii și a lățimii exterioare a unui dreptunghi și definirea centrului ca origine		Pagina 352
412 ORIGINE ÎN INTERIORUL CERCULUI Măsurarea oricăror patru puncte din interiorul unui cerc și definirea centrului ca origine		Pagina 356
413 ORIGINE ÎN EXTERIORUL CERCULUI Măsurarea oricăror patru puncte din exteriorul unui cerc și definirea centrului ca origine		Pagina 360
414 ORIGINE ÎN EXTERIORUL COLȚULUI Măsurarea a două linii din exteriorul unghiului și definirea intersecției ca origine		Pagina 364
415 ORIGINE ÎN INTERIORUL COLȚULUI Măsurarea a două linii din interiorul unghiului și definirea intersecției ca origine		Pagina 369

Ciclu	Tastă soft	Pagină
416 ORIGINE CENTRU DE CERC (al doilea rând de taste soft) Măsurarea oricăror trei găuri de pe un cerc de găuri și definirea centrului cercului de găuri ca origine		Pagina 373
417 ORIGINE ÎN AXA TS (al doilea rând de taste soft) Măsurarea oricărei poziții din axa palpatorului și definirea acesteia ca origine		Pagina 377
418 ORIGINE DIN 4 GĂURI (al doilea rând de taste soft) Măsurarea a 4 găuri în cruce și definirea intersecției liniilor dintre acestea ca origine		Pagina 379
419 ORIGINE ÎNTR-O SINGURĂ AXĂ (al doilea rând de taste soft) Măsurarea oricărei poziții din orice axă și definirea acesteia ca origine		Pagina 383

Caracteristici comune tuturor ciclurilor palpatorului pentru setarea originii



Puteți rula Ciclurile palpatorului 408 până la 419 și în timpul unei rotații active (rotație de bază sau Ciclul 10).

Punct de origine și axă palpator

De pe axa palpatorului pe care ați definit-o în programul de măsurare, TNC determină planul de lucru pentru origine:

Axă palpator activă	Inițiere origine
Z sau W	X și Y
Y sau V	Z și X
X sau U	Y și Z



Salvarea originii calculate

În toate ciclurile pentru setarea de origine, puteți utiliza parametrii de intrare Q303 și Q305 pentru a defini modul în care TNC va salva originea calculată:

■ **Q305 = 0, Q303 = orice valoare**

TNC setează originea calculată în afișaj. Noua origine este activă imediat. În același timp, TNC salvează originea setată în afișaj de către ciclu în linia 0 a tabelului de presetări.

■ **Q305 diferit de 0, Q303 = -1**

Această combinație poate apărea dacă

- citiți programe ce conțin Ciclurile 410 până la 418 create pe un TNC 4xx
- citiți programe care conțin Ciclurile 410 până la 418 create cu o versiune de software mai veche pe un iTNC530
- nu ați definit specific transferul valorii măsurate cu parametrul Q303 în timpul definirii ciclului.

În aceste cazuri, TNC afișează un mesaj de eroare deoarece manevrarea completă a tabelelor de origine cu referință REF s-a modificat. Trebuie să definiți personal un transfer al valorii msurate cu parametrul Q303.

■ **Q305 diferit de 0, Q303 = 0**

TNC scrie punctul de referință calculat în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active. Valoarea parametrului Q305 determină numărul de origine. **Activați originea cu Ciclul 7 în programul piesei.**

■ **Q305 diferit de 0, Q303 = 1**

TNC scrie valoarea calculată a punctului de referință în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (coordonate REF). Valoarea parametrului Q305 determină numărul presetat. **Presetarea activă cu Ciclul 2477 în programul piesei.**

Rezultate măsurători în parametri Q

TNC salvează rezultatele măsurătorilor ciclului de palpate respectiv în parametrii Q aplicabili la nivel global, de la Q150 până la Q160. Puteți utiliza acești parametri în programul dvs. Rețineți tabelul de parametri rezultați care sunt listați cu descrierea fiecărui ciclu.


15.2 PT REF CENTRU CANAL (Ciclul 408, DIN/ISO: G408, funcție FCL 3)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 408 găsește centrul unui canal și-l definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau într-un tabel de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire 1 cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută fie paraxial la înălțimea de măsurare fie la cea de degajare către următorul punct de pornire 2 și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos
- 5 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

Număr parametru	Semnificație
Q166	Valoarea efectivă a lățimii măsurate a canalului
Q157	Valoare efectivă a liniei de centru

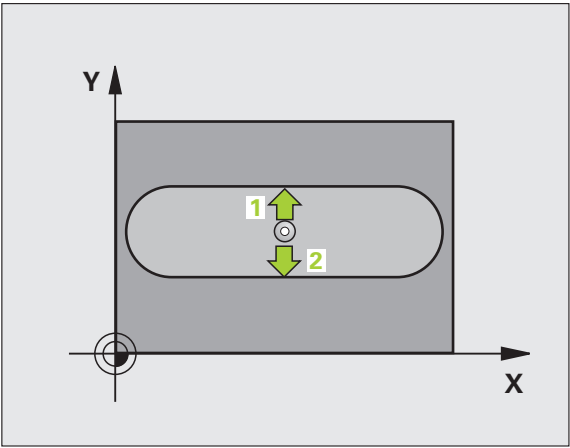

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni o coliziune între palpator și piesa de prelucrat, introduceți o estimare **joasă** pentru lățimea canalului.



Dacă lățimea canalului și degajarea de siguranță nu permit prepoziționarea în apropierea punctelor de palpate, TNC pornește întotdeauna palparea din centrul canalului. În acest caz, palpatorul nu revine la înălțimea de degajare dintre cele două puncte de măsurare.

Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q321 (valoare absolută):** Centrul canalului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q322 (valoare absolută):** Centrul canalului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lățimea canalului Q311 (valoare incrementală):** Lățimea canal, indiferent de poziția acestuia în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Axă de măsurare (1= prima axă / 2=a 2-a axă) Q272:** Axă în care vor fi efectuate măsurătorile:
1: Axă de referință = axă de măsurare
2: Axă secundară = axă de măsurare
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261 (valoare absolută):** Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320 (valoare incrementală):** Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260 (valoare absolută):** Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

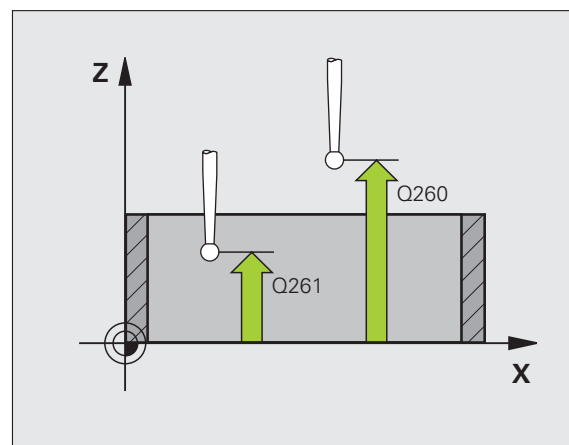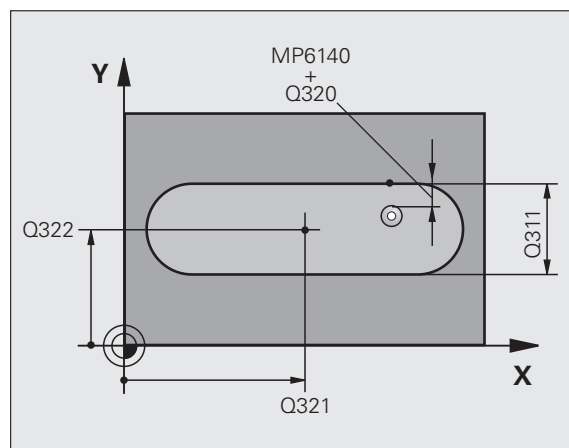

- ▶ **Deplasare la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Număr în tabel Q305:** Introduceți numărul în tabelul de origine/presetări în care TNC va salva coordonatele centrului canalului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine este în centrul canalului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă Q405 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de măsurare la care TNC trebuie să seteze centrul canalului calculat. Setare implicită = 0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).



- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS : Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea pe axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

5 PALPATOR 408 PT REF CENTRU CANAL
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q311=25 ;LĂȚIME CANAL
Q272=1 ;AXĂ MĂSURARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q305=10 ;NR. ÎN TABEL
Q405=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE




15.3 PT REF CENTRU BORDURĂ (Ciclul 409, DIN/ISO: G409, funcție FCL 3)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 409 găsește centrul unei borduri și-l definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de degajare către următorul punct de palpare **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.
- 5 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

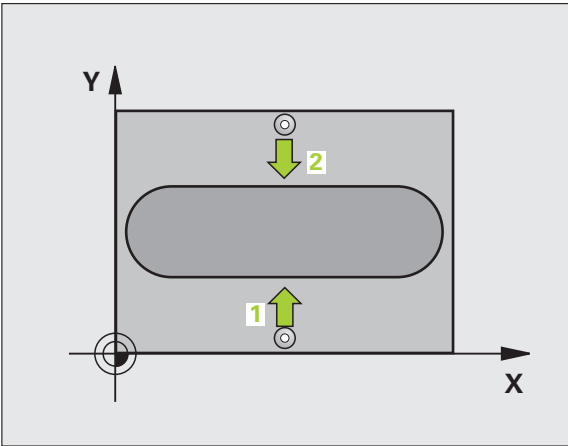

Număr parametru	Semnificație
Q166	Valoarea efectivă a lățimii măsurate a bordurii
Q157	Valoare efectivă a liniei de centru

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni o coliziune între palpator și piesa de prelucrat, introduceți o estimare **ridicată** pentru lățimea bordurii.



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.



Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q321** (valoare absolută): Centrul muchiei pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q322** (valoare absolută): Centrul muchiei pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lățimea muchiei Q311** (valoare incrementală): Lățime margine, indiferent de poziția acestuia în planul de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Axă de măsurare (1=prima axă / 2=a 2-a axă) Q272**: Axă în care va fi efectuată măsurătoarea:
 1: Axă de referință = axă de măsurare
 2: Axă secundară = axă de măsurare
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Număr în tabel Q305**: Introduceți numărul în tabelul de origine/presetări în care TNC va salva coordonatele centrului muchiei. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine este în centrul canalului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă Q405** (valoare absolută): Coordonată pe axa de măsurare la care TNC trebuie să seteze centrul calculat al muchiei. Setare implicită = 0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

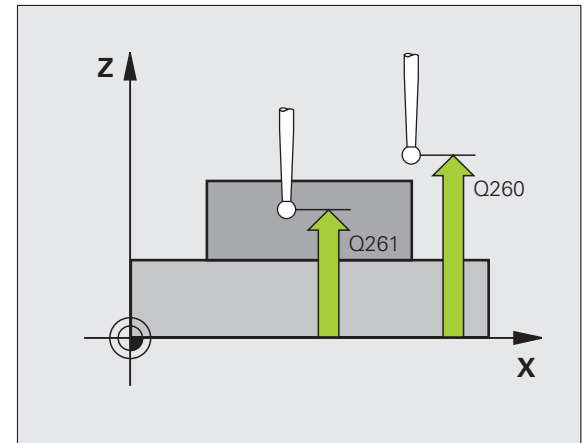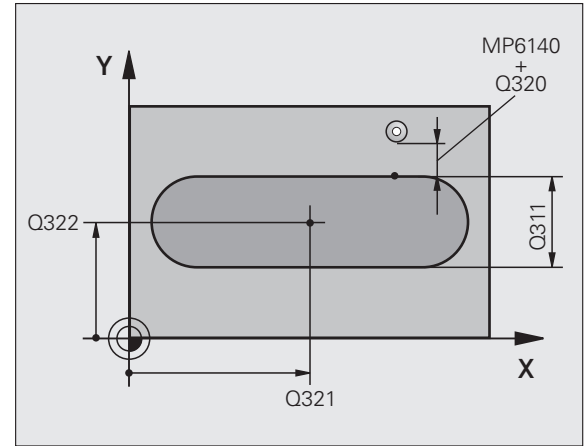

- **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).
- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

Pélida: Blocuri NC

5 PALPATOR 409 REF CENTRU BORDURĂ
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q311=25 ;LĂȚIME BORDURĂ
Q272=1 ;AXĂ MĂSURARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q305=10 ;NR. ÎN TABEL
Q405=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE




15.4 ORIGINE DIN INTERIORUL DREPTUNGHIULUI (Ciclul 410, DIN/ISO: G410)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 410 găsește centrul unui buzunar dreptunghiular și-l definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau de presetări.

- Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- Apoi, palpatorul se mută fie paraxial la înălțimea de măsurare fie la cea de degajare către următorul punct de pornire **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305. (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340)
- Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată și salva valorile efective în următorii parametri Q.

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q154	Valoare efectivă a lungimii pe axa de referință
Q155	Valoare efectivă a lungimii pe axa secundară

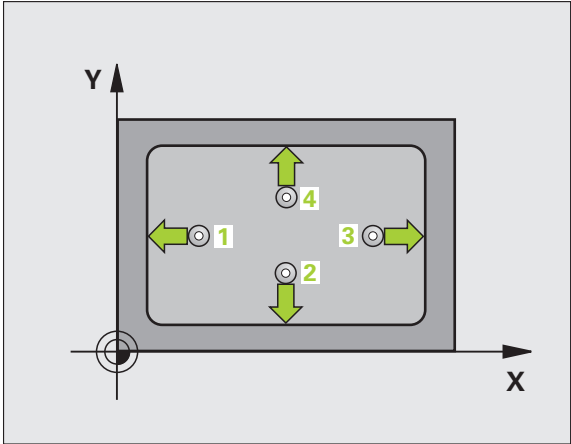

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni o coliziune între palpator și piesa de prelucrat, introduceți estimări **joase** pentru lungimile primei și celei de-a doua laturi.



Dacă dimensiunile buzunarului și degajarea de siguranță nu permit prepoziționarea în apropierea punctelor de palpate, TNC pornește întotdeauna palparea din centrul buzunarului. În acest caz, palpatorul nu revine la înălțimea de degajare dintre cele patru puncte de măsurare.

Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q321** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q322** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lungime prima latură Q323** (valoare incrementală): Lungime buzunar, paralel cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungimea laturii 2 Q324** (valoare incrementală): Lungime buzunar, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

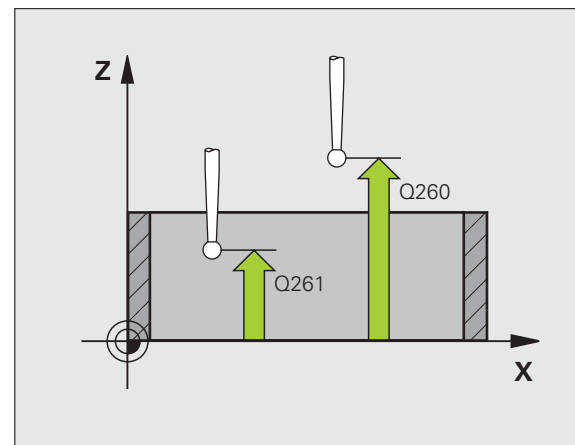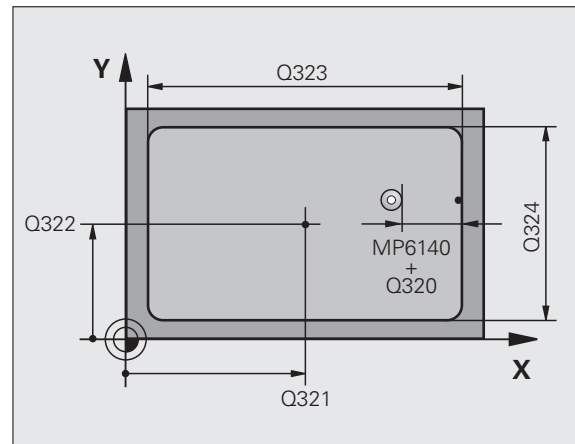

- ▶ **Deplasare la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul în tabelul de origine/presetare în care TNC va salva coordonatele centrului buzunarului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine este în centrul buzunarului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze centrul buzunarului calculat. Setare implicită = 0. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332 (valoare absolută):** Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze centrul buzunarului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea pe axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 410 ORIGINE ÎN INTERIORUL DR.
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q323=60 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q324=20 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q305=10 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE




15.5 ORIGINE DIN EXTERIORUL DREPTUNGHIULUI (Ciclul 411, DIN/ISO: G411)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 411 găsește centrul unui știft dreptunghiular și-l definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire 1 cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută fie paraxial la înălțimea de măsurare fie la cea de degajare către următorul punct de pornire 2 și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire 3 și apoi în punctul de pornire 4 pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305. (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340)
- 6 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată și salva valorile efective în următorii parametri Q.

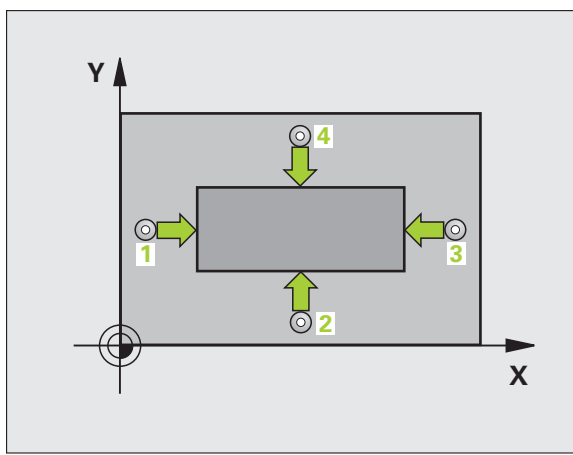

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q154	Valoare efectivă a lungimii pe axa de referință
Q155	Valoare efectivă a lungimii pe axa secundară



Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!



Pentru a preveni o coliziune între palpator și piesa de prelucrat, introduceți estimări **ridicate** pentru lungimile primei și celei de-a doua laturi.

Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q321** (valoare absolută): Centrul știftului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q322** (valoare absolută): Centrul știftului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lungime prima latură Q323** (valoare incrementală): Lungime știft, paralel cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime a doua latură Q324** (valoare incrementală): Lungime știft, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

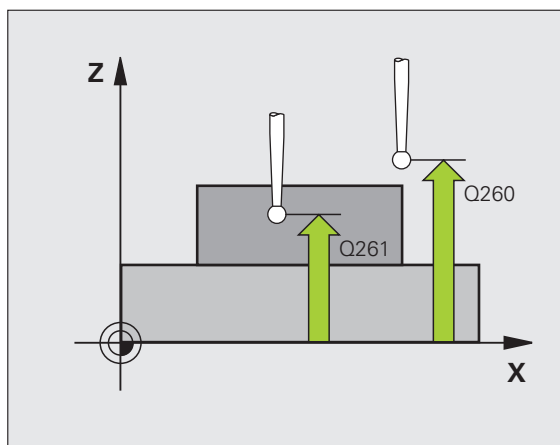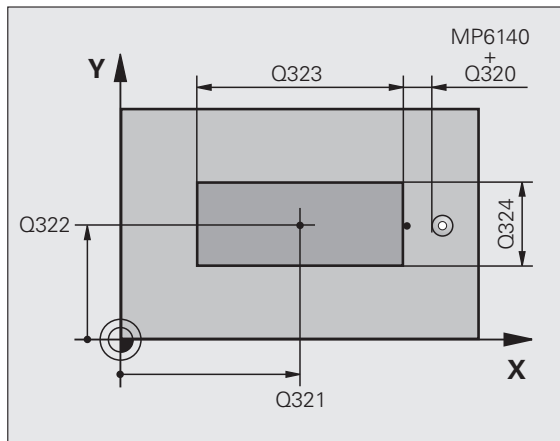

- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele centrului buzunarului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine să fie în centrul știftului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze centrul știftului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332 (valoare absolută):** Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze centrul știftului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 411 ORIGINE EXT. DREPT.
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q323=60 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q324=20 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q305=0 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE




15.6 ORIGINE DIN INTERIORUL CERCULUI (Ciclul 412, DIN/ISO: G412)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 412 găsește centrul unui buzunar circular (sau al unei găuri) și-l definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau de presetări.

- Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpare din unghiul de pornire programat.
- Apoi, palpatorul se mută pe un arc de cerc, fie la înălțimea de măsurare, fie la cea de degajare, către următorul punct **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.
- Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului

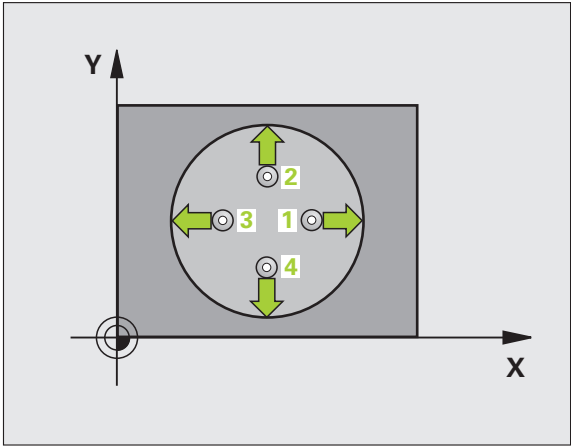

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni coliziunea între palpator și piesa de prelucrat, introduceți o estimare **joasă** pentru diametrul nominal al buzunarului (sau găurii).

Dacă dimensiunile buzunarului și degajarea de siguranță nu permit prepoziționarea în apropierea punctelor de palpate, TNC pornește întotdeauna palparea din centrul buzunarului. În acest caz, palpatorul nu revine la înălțimea de degajare dintre cele patru puncte de măsurare.


Cu cât incrementul de unghi Q247 este mai mic, cu atât TNC poate calcula originea cu mai puțină acuratețe. Valoarea minimă de intrare: 5°.

Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.


Parametrii ciclului



- **Centru în axa 1 Q321** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Centru în axa 2 Q322** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa secundară a planului de lucru. Dacă programați Q322=0, TNC aliniază centrul găurii cu axa pozitivă Y. Dacă programați Q322 diferit de 0, TNC aliniază centrul găurii cu poziția nominală. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Diametru nominal Q262**: Diametru aproximativ al buzunarului circular (sau găurii). Introduceți o valoare care să fie mai degrabă prea mică decât prea mare. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Unghiul de pornire Q325** (valoare absolută): Unghi dintre axa de referință a planului de lucru și primul punct de palpate. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- **Unghi incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două puncte de măsurare. Semnul algebric al unghiului de incrementare determină direcția de rotație (negativă = în sens orar) în care se mișcă palpatorul către următorul punct de măsurare. Dacă doriți să palpați un arc de cerc în loc de un cerc complet, atunci programați unghiul de incrementare mai mic de 90°. Interval de intrare: de la -120,0000 la 120,0000

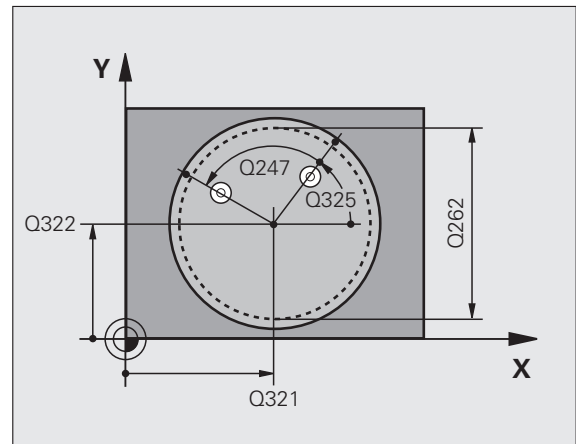

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305**: Introduceți numărul de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele centrului buzunarului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine este în centrul buzunarului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331** (valoare absolută): Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze centrul buzunarului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332** (valoare absolută): Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze centrul buzunarului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303**: Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

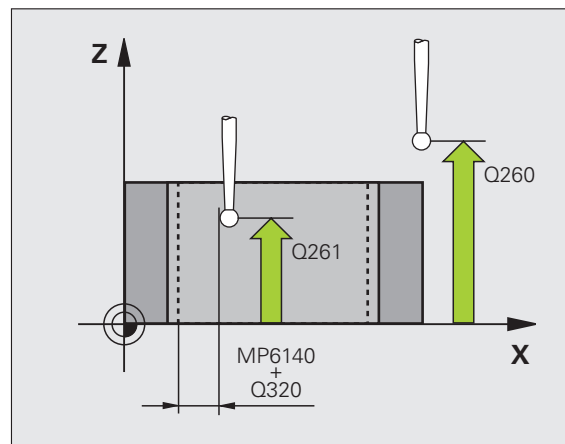

- ▶ **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura gaura cu 4 sau 3 puncte de măsurare:
4: Folosește 4 puncte de măsurare (setare standard)
3: Folosește 3 puncte de măsurare
- ▶ **Tipul avansului transversal? Linie=0/Arc=1 Q365:** Definirea funcției căii cu care scula trebuie să se deplaseze între punctele de măsurare dacă funcția "traversare la înălțimea de degajare" (Q301=1) este activă.
0: Deplasare în linie dreaptă între operații
1: Deplasare pe cercul de divizare între operații

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 412 ORIGINE ÎN INTERIORUL CERCULUI	
Q321=+50 ;	CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;	CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=75 ;	DIAMETRU NOMINAL
Q325=+0 ;	UNGHI DE PORNIRE
Q247=+60 ;	UNGHI DE INCREMENTARE
Q261=-5 ;	ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;	ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;	DEPLASARE DEGAJARE
Q305=12 ;	NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;	ORIGINE
Q332=+0 ;	ORIGINE
Q303=+1 ;	MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;	PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;	COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;	COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;	COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;	ORIGINE
Q423=4 ;	NR. MĂS. PUNCTE
Q365=1 ;	TIP DE PARCURGERE




15.7 origine DIN EXTERIORUL CERCULUI (ciclul 413, DIN/ISO: G413)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 413 găsește centrul unui știft circular și îl definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau într-un tabel de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpare din unghiul de pornire programat.
- 3 Apoi, palpatorul se mută pe un arc de cerc, fie la înălțimea de măsurare, fie la cea de degajare, către următorul punct **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.
- 6 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

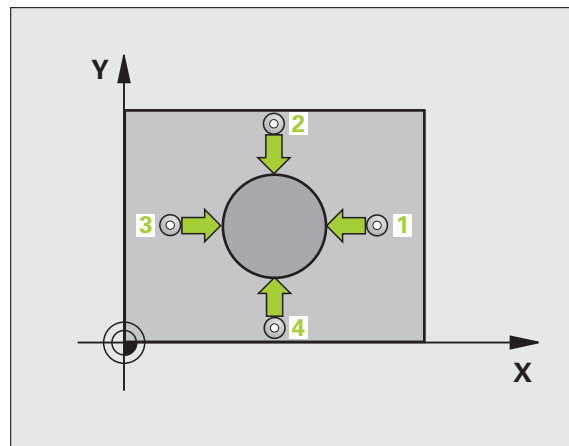

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Pentru a preveni o coliziune între palpator și piesa de prelucrat, introduceți o estimare **ridicată** pentru diametrul nominal al știftului.


Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Cu cât incrementul de unghi Q247 este mai mic, cu atât TNC poate calcula originea cu mai puțină acuratețe.
Valoarea minimă de intrare: 5°.


Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q321** (valoare absolută): Centrul știftului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q322** (valoare absolută): Centrul știftului în axa secundară a planului de lucru. Dacă programați Q322=0, TNC aliniază centrul găurii cu axa pozitivă Y. Dacă programați Q322 diferit de 0, TNC aliniază centrul găurii cu poziția nominală. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262**: Diametrul aproximativ al știftului. Introduceți o valoare care să fie mai degrabă prea mare decât prea mică. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul de pornire Q325** (valoare absolută): Unghi dintre axa de referință a planului de lucru și primul punct de palpate. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghi incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două puncte de măsurare. Semnul algebric al unghiului de incrementare determină direcția de rotație (negativă = în sens orar) în care se mișcă palpatorul către următorul punct de măsurare. Dacă doriți să palpați un arc de cerc în loc de un cerc complet, atunci programați unghiul de incrementare mai mic de 90°. Interval de intrare: de la -120,0000 la 120,0000

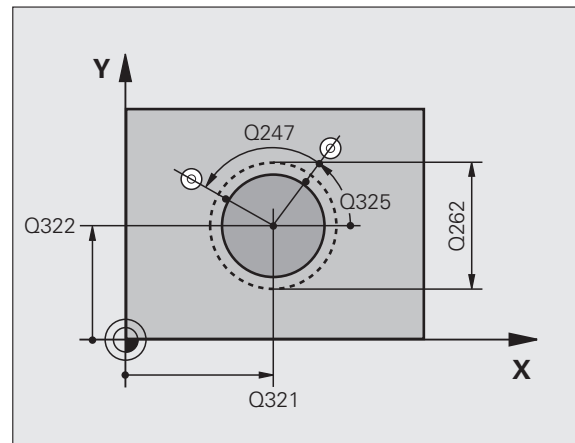

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305**: Introduceți numărul de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele centrului buzunarului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine să fie în centrul știftului. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331** (valoare absolută): Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze centrul știftului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332** (valoare absolută): Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze centrul știftului. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303**: Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

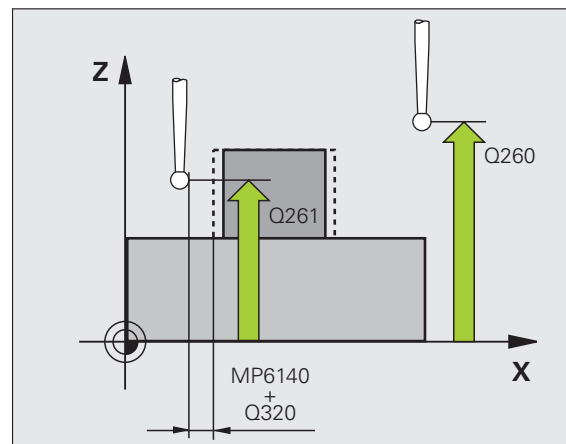

- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare de bază = 0
- **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura știftul cu 4 sau 3 puncte de palpare:
4: Folosește 4 puncte de măsură (setare standard)
3: Folosește 3 puncte de măsurare
- **Tipul parcurgerii? Linie=0/Arc=1 Q365:** Definirea funcției căii cu care scula trebuie să se deplaseze între punctele de măsurare dacă funcția "traversare la înălțimea de degajare" (Q301=1) este activă.
0: Deplasare în linie dreaptă între operații
1: Deplasare pe cercul de pas între operații

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 413 ORIGINE ÎN EXTERIORUL CERCULUI
Q321=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q322=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=75 ;DIAMETRU NOMINAL
Q325=+0 ;UNGHI DE PORNIRE
Q247=+60 ;UNGHI DE INCREMENTARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q305=15 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE
Q365=1 ;TIP DE PARCURGERE





15.8 ORIGINE DIN EXTERIORUL COLȚULUI (Ciclul 414, DIN/ISO: G414)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 414 găsește intersecția a două linii și o definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce intersecția și într-un tabel de origine sau într-un tabel de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) în punctul de pornire **1** (consultați figura din dreapta sus). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal respective.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpăre cu viteza de avans pentru palpăre (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpăre din al treilea punct de măsurare programat.
- 3 Apoi, palpatorul se mută în următoarea poziție de pornire **2** și palpează a doua poziție.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpăre.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează coordonatele colțului determinat în parametrii Q listați mai jos.
- 6 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpăre separată.

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoarea efectivă a colțului pe axa de referință
Q152	Valoarea efectivă a colțului pe axa secundară

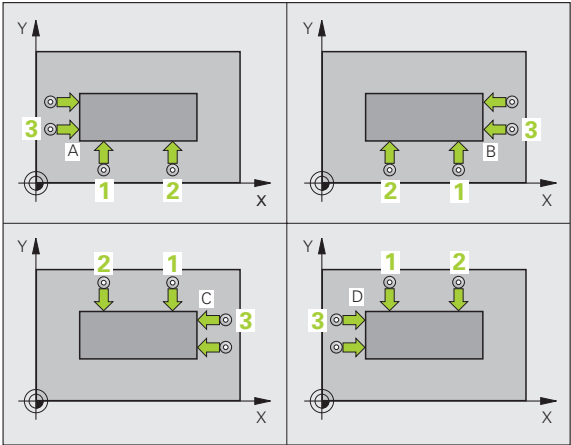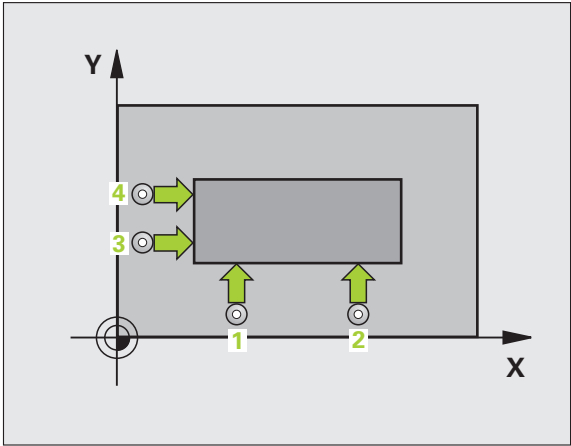

Luați în considerare la programare:




Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC măsoară întotdeauna prima linie în direcția axei secundare a planului de lucru.

Definind pozițiile punctelor de măsurare **1** și **3** determinați și colțul în care TNC setează originea (consultați figura din dreapta și tabelul din dreapta jos).



Colț	Coordonată X	Coordonată Y
A	Punctul 1 mai mare decât punctul 3	Punctul 1 mai mic decât punctul 3
B	Punctul 1 mai mic decât punctul 3	Punctul 1 mai mic decât punctul 3
C	Punctul 1 mai mic decât punctul 3	Punctul 1 mai mare decât punctul 3
D	Punctul 1 mai mare decât punctul 3	Punctul 1 mai mare decât punctul 3

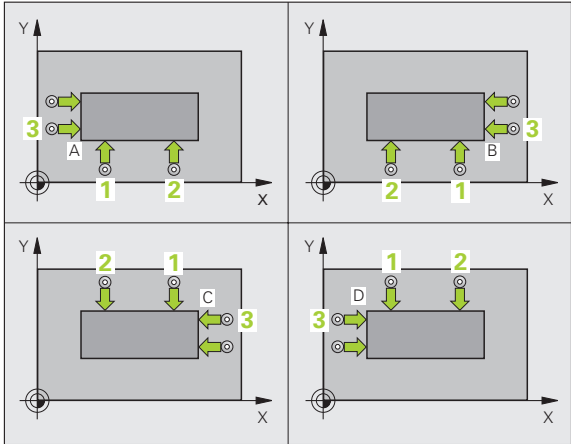

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Distanțarea pe prima axă Q326** (valoare incrementală): Distanța dintre primul și al 2-lea punct de măsurare de pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea punct de măs. în axa 1 Q296** (valoare absolută): Coordonata punctului 3 de palpare în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea punct de măs. în axa 2 Q297** (valoare absolută): Coordonata punctului 3 de palpare în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Distanțarea pe a 2-a axă Q327** (valoare incrementală): Distanța dintre al 3-lea și al 4-lea punct de măsurare de pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpare) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

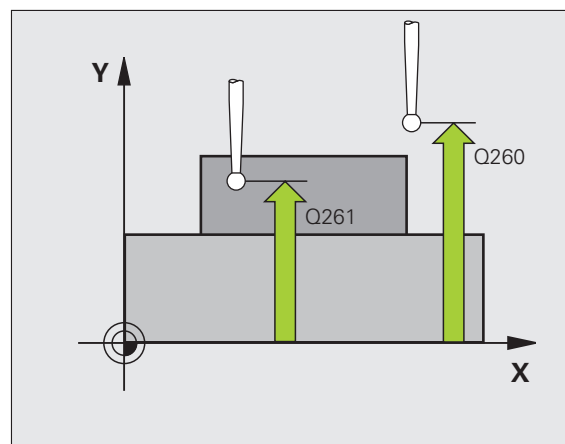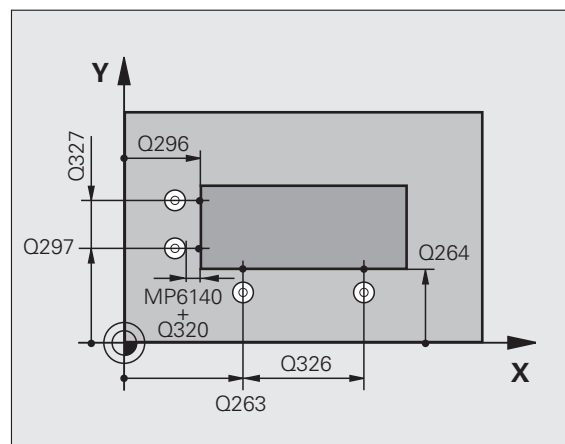

- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Efectuare rotație de bază Q304:** Definiți dacă TNC trebuie să compenseze abaterea de aliniere a piesei de prelucrat cu o rotație de bază:
0: Nicio rotație de bază
1: Rotație de bază
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul de origine în tabelul de origine sau de presetare în care TNC va salva coordonatele colțului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine să fie în colț. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze colțul. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332 (valoare absolută):** Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze colțul calculat. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).



- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC**5 TCH PROBE 414 ORIGINE ÎN INTERIORUL COLȚULUI**

Q263=+37 ;PUNCT 1 AXA 1

Q264=+7 ;PUNCT 1 AXA 2

Q326=50 ;SPAȚIERE PE PRIMA AXĂ

Q296=+95 ;PUNCT 3 AXA 1

Q297=+25 ;PUNCT 3 AXA 2

Q327=45 ;SPAȚIERE PE A 2-A AXĂ

Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE

Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE

Q304=0 ;ROTAȚIE DE BAZĂ

Q305=7 ;NR. ÎN TABEL

Q331=+0 ;ORIGINE

Q332=+0 ;ORIGINE

Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER

Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS

Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS

Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS

Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS


Q333=+1 ;ORIGINE

15.9 ORIGINE DIN INTERIORUL COLȚULUI (Ciclul 415, DIN/ISO: G415)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 415 găsește intersecția a două linii și o definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce intersecția și într-un tabel de origine sau de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) în primul punct de palpare **1** (consultați figura din dreapta sus) pe care l-ați definit în ciclu. TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal respective.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360). Direcția de palpare derivă din numrul după care identificați colțul.
- 3 Apoi, palpatorul se mută în următoarea poziție de pornire **2** și palpează a doua poziție.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează coordonatele colțului determinat în parametrii Q listați mai jos.
- 6 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

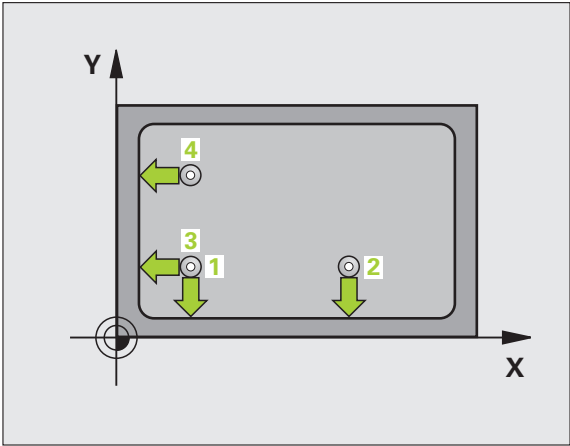

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoarea efectivă a colțului pe axa de referință
Q152	Valoarea efectivă a colțului pe axa secundară



Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

TNC măsoară întotdeauna prima linie în direcția axei secundare a planului de lucru.

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Distanțarea pe prima axă Q326** (valoare incrementală): Distanța dintre primul și al 2-lea punct de măsurare de pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Distanțarea pe a 2-a axă Q327** (valoare incrementală): Distanța dintre al 3-lea și al 4-lea punct de măsurare de pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Colț Q308**: Număr care identifică colțul pe care TNC îl va seta ca origine. Interval de intrare: de la 1 la 4
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpare) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

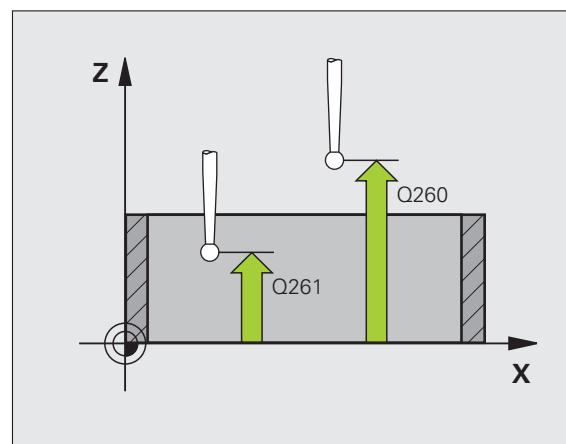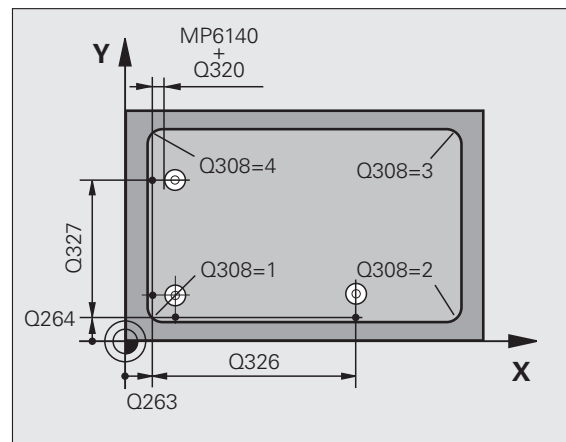

- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Efectuare rotație de bază Q304:** Definiți dacă TNC trebuie să compenseze abaterea de aliniere a piesei de prelucrat cu o rotație de bază:
0: Nicio rotație de bază
1: Rotație de bază
- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul de origine în tabelul de origine sau de presetare în care TNC va salva coordonatele colțului. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine să fie în colț. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze colțul. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332 (valoare absolută):** Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze colțul calculat. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
-1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).



- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 415 ORIGINE COLȚ EXTERIOR
Q263=+37 ;PUNCT 1 AXA 1
Q264=+7 ;PUNCT 1 AXA 2
Q326=50 ;SPAȚIERE PE PRIMA AXĂ
Q296=+95 ;PUNCT 3 AXA 1
Q297=+25 ;PUNCT 3 AXA 2
Q327=45 ;SPAȚIERE PE A 2-A AXĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q304=0 ;ROTAȚIE DE BAZĂ
Q305=7 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE


15.10ORIGINE CENTRU CERC (Ciclul 416, DIN/ISO: G416)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 416 găsește centrul unui cerc de găuri de șurub și îl definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonatele și într-un tabel de origine sau într-un tabel de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu avans transversal rapid (valoare din MP6150 sau MP6361) până la punctul introdus ca centru al primei găuri **1**.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul primei găuri.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a doua găuri **2**.
- 4 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a doua găuri.
- 5 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a treia găuri **3**.
- 6 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a treia găuri.
- 7 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.
- 8 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpăre separată.

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului cercului găurii de șurub

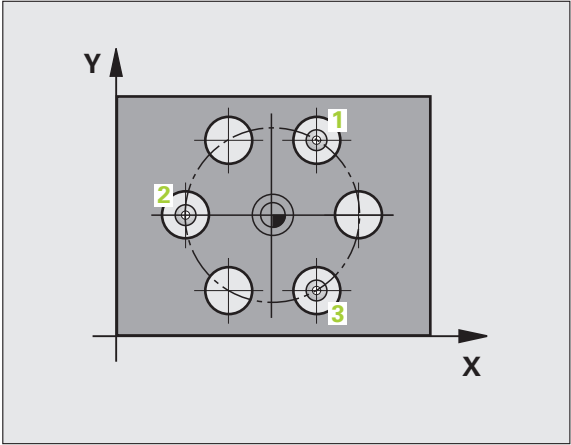

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q273 (valoare absolută):** Centrul cercului de găuri de șurub (valoare nominală) în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q274 (valoare absolută):** Centrul cercului de găuri de șurub (valoare nominală) pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262:** Introduceți diametrul cercului de găuri de șurub. Cu cât diametrul găurii este mai mic, cu atât mai exact trebuie să fie diametrul nominal. Interval de intrare: de la -0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul primei găuri Q291 (valoare absolută):** Unghi în coordonate polare al centrului primei găuri din planul de lucru. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghiul găurii 2 Q292 (valoare absolută):** Unghi în coordonate polare al centrului găurii 2 din planul de lucru. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghiul găurii 3 Q293 (valoare absolută):** Unghi în coordonate polare al centrului găurii 3 din planul de lucru. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261 (valoare absolută):** Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q260 (valoare absolută):** Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

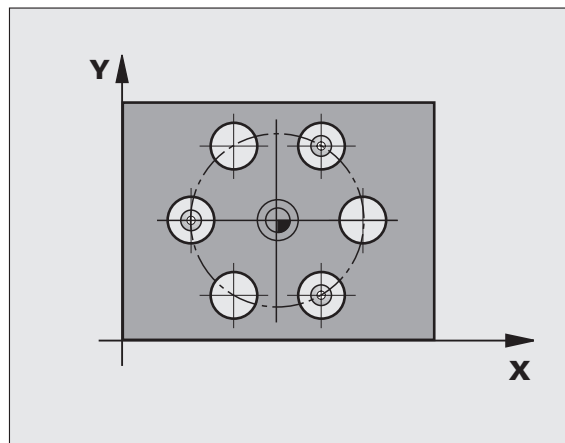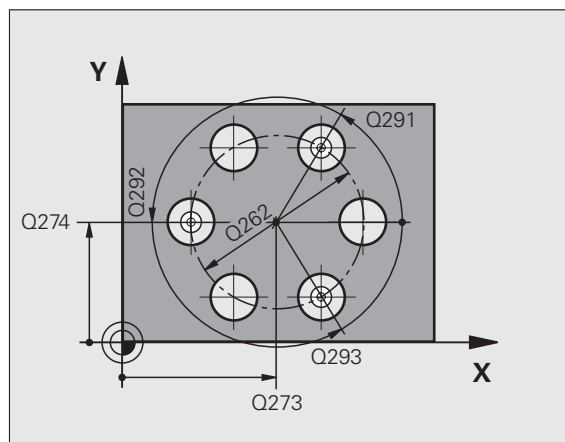

- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele centrului cercului de găuri de șurub. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua origine este în centrul găurii de șurub. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331 (valoare absolută):** Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze centrul găurii de șurub. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332 (valoare absolută):** Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze centrul găurii de șurub. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau în tabelul de presetări:
 - 1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
 - 0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
 - 1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).



- ▶ **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140 și funcționează numai atunci când originea este palpată în axa palpatorului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 416 ORIGINE CENTRU CERC
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=90 ;DIAMETRU NOMINAL
Q291=+34 ;UNGHI PRIMA GAURĂ
Q292=+70 ;UNGHI A DOUA GAURĂ
Q293=+210;UNGHI A TREIA GAURĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q305=12 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+1 ;ORIGINE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE




15.11 ORIGINE ÎN AXA PALPATORULUI (Ciclul 417, DIN/ISO: G417)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 417 măsoară orice coordonată din axa palpatorului și o definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonata măsurată și într-un tabel de origine sau de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire programat **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției axei palpatorului.
- 2 Apoi, palpatorul se mută pe axa proprie la coordonata introdusă ca punct de pornire **1** și măsoară poziția efectivă cu o mișcare de palpate simplă.
- 3 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată, în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340) și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.

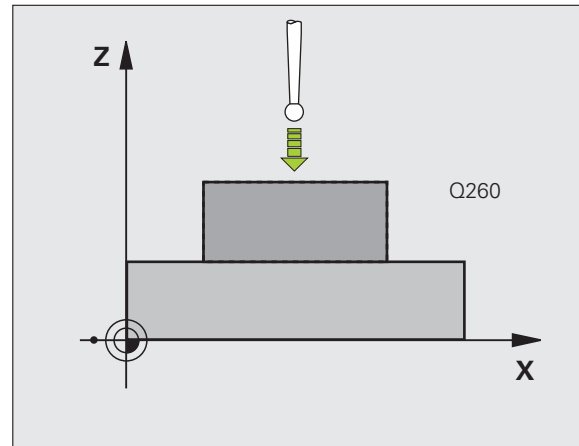

Număr parametru	Semnificație
Q160	Valoare efectivă a punctului măsurat

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului. TNC setează originea pe această axă.



Parametrii ciclului



- **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Primul punct de măs. în axa 3 Q294** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre în axa palpatorului. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Numărul decalării de origine în tabel Q305**: Introduceți numărul decalării de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua decalare de origine este pe suprafața palpată. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303**: Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau de presetări:
 - 1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
 - 0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
 - 1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

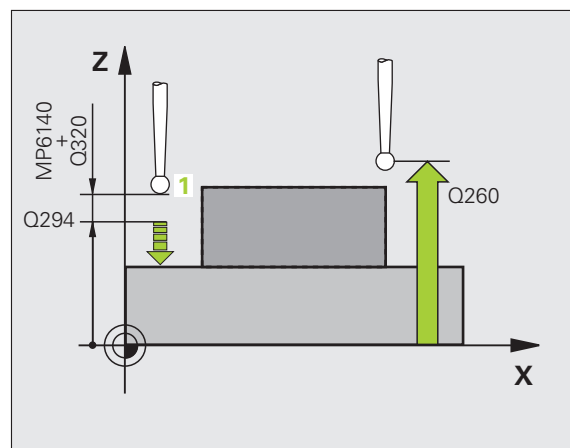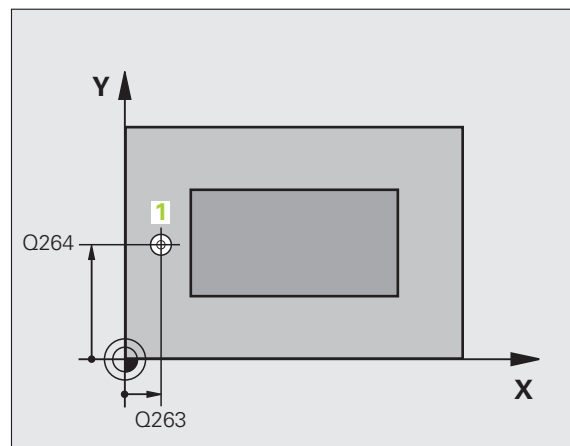

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 417 ORIGINE PE AXA TS

Q263=+25 ;PUNCT 1 AXA 1

Q264=+25 ;PUNCT 1 AXA 2

Q294=+25 ;PUNCT 1 AXA 3

Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q260=+50 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q305=0 ;NR. ÎN TABEL

Q333=+0 ;ORIGINE

Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER


15.12ORIGINE LA CENTRU A 4 GĂURI (Ciclul 418, DIN/ISO: G418)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 418 calculează intersecția liniilor care conectează găurile opuse și setează originea la intersecție. Dacă doriți, TNC poate introduce intersecția și într-un tabel de origine sau într-un tabel de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) până la centrul primei găuri **1**.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul primei găuri.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a doua găuri **2**.
- 4 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a doua găuri.
- 5 TNC repetă pașii 3 și 4 pentru găurile **3** și **4**.
- 6 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305 (consultați “Salvarea originii calculate,” la pagina 340). TNC calculează originea ca intersecția liniilor ce unesc centrele găurilor **1/3** și **2/4** și salvează valorile efective în parametrii Q listați mai jos.
- 7 Dacă doriți, TNC poate măsura ulterior originea de pe axa palpatorului într-o palpare separată.

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoarea efectivă a punctului de intersecție pe axa de referință
Q152	Valoarea efectivă a punctului de intersecție pe axa secundară

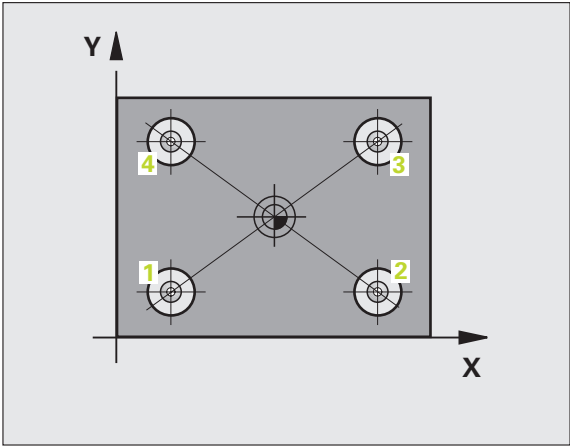

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul centru în axa 1 Q268 (valoare absolută):** centrul primei găuri în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul centru în axa 2 Q269 (valoare absolută):** centrul primei găuri în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul centru în axa 1 Q270 (valoare absolută):** centrul găurii 2 în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul centru în axa 2 Q271 (valoare absolută):** centrul găurii 2 în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul centru în axa 1 Q316 (valoare absolută):** centrul găurii 3 în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea centru în axa 2 Q317 (valoare absolută):** centrul găurii 3 în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al patrulea centru în axa 1 Q318 (valoare absolută):** centrul găurii 4 în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al patrulea centru în axa 2 Q319 (valoare absolută):** centrul găurii 4 pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261 (valoare absolută):** coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpare) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q260 (valoare absolută):** Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

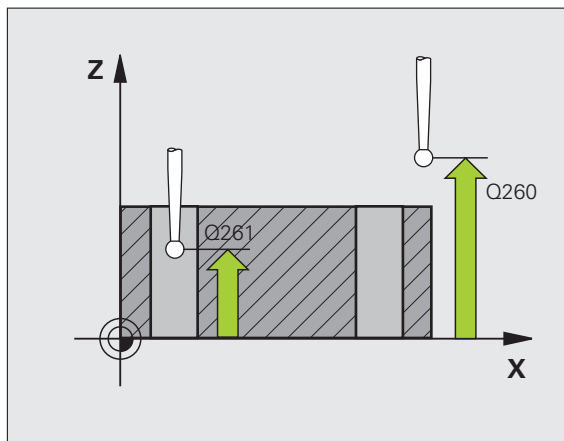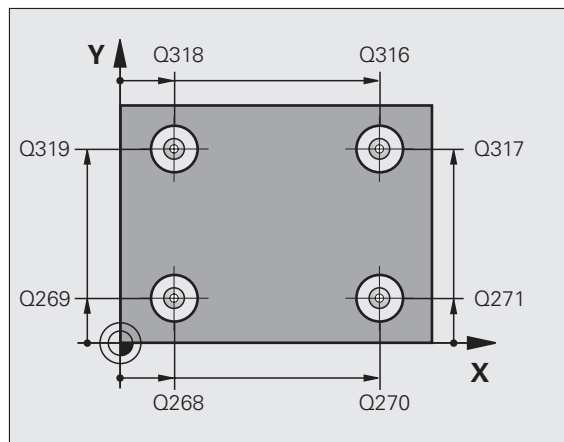

- ▶ **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul de origine în tabelul în care TNC va salva coordonatele intersecției diagonalelor. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua decalare de origine este la intersecția liniilor conectoare. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- ▶ **Origine nouă pentru axa de referință Q331** (valoare absolută): Coordonată pe axa de referință la care TNC trebuie să seteze intersecția calculată a liniilor conectoare. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Origine nouă pentru axa secundară Q332** (valoare absolută): Coordonată pe axa secundară la care TNC trebuie să seteze intersecția calculată a liniilor conectoare. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau de presetări:
 - 1: Nu utilizați. Este introdus de TNC când citiți programe vechi (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340).
 - 0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
 - 1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).



- **Palpare pe axa TS Q381:** Specificați dacă TNC trebuie să seteze originea și pe axa palpatorului:
0: Nu setați originea pe axa palpatorului
1: Setați originea pe axa palpatorului
- **Palpare axă TS: Coordonate Prima axă Q382** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa de referință a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Aplicabil numai dacă Q381 = 1.
- **Palpare axă TS: Coordonate A doua axă Q383** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare în axa secundară a planului de lucru la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Palpare axă TS: Coordonate A treia axă Q384** (valoare absolută): Coordonată a punctului de palpare din axa palpatorului la care va fi setată originea în axa palpatorului. Funcționează numai dacă Q381 = 1. Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Origine nouă în axa TS Q333** (valoare absolută): Coordonată în axa palpatorului la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999

Példa: Blocuri NC


5 TCH PROBE 418 ORIGINE DIN 4 GĂURI
Q268=+20 ;CENTRU 1 AXA 1
Q269=+25 ;CENTRU 1 AXA 2
Q270=+150;CENTRU 2 AXA 1
Q271=+25 ;CENTRU 2 AXA 2
Q316=+150;CENTRU 3 AXA 1
Q317=+85 ;CENTRU 3 AXA 2
Q318=+22 ;CENTRU 4 AXA 1
Q319=+80 ;CENTRU 4 AXA 2
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q305=12 ;NR. ÎN TABEL
Q331=+0 ;ORIGINE
Q332=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS
Q382=+85 ;COORD. 1 PT. AXA TS
Q383=+50 ;COORD. 2 PT. AXA TS
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS
Q333=+0 ;ORIGINE

15.13 ORIGINE ÎNTR-O AXĂ (Ciclul 419, DIN/ISO: G419)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 419 măsoară orice coordonată din orice axă și o definește ca origine. Dacă doriți, TNC poate introduce coordonata măsurată și într-un tabel de origine sau de presetări.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire programat **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de palpate programate.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare programată și măsoară poziția efectivă cu mișcare de palpate simplă.
- 3 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și procesează originea determinată în funcție de parametrii de ciclu Q303 și Q305. (consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340)

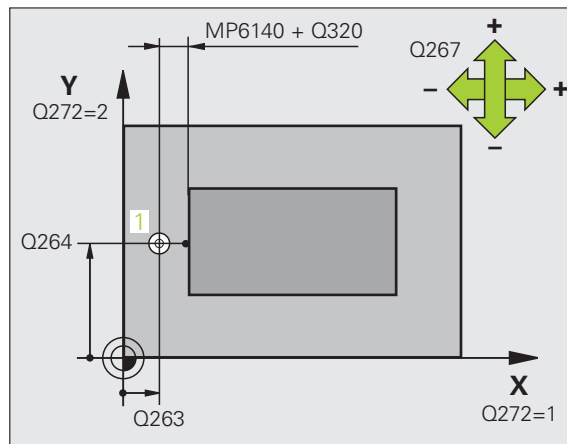

Luați în considerare la programare:



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Dacă utilizați Ciclul 419 de mai multe ori într-o succesiune pentru a salva originea în mai mult de o axă în tabelul de presetări, trebuie să activați ultimul număr presetat scris de Ciclul 419 după fiecare execuție a Ciclului 419 (acest lucru nu este necesar dacă suprascrieți presetarea activă).





Parametrii ciclului



- **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpare pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpare) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Axă de măsurare (1...3:1=axă de referință) Q272:** Axă în planul de lucru în care vor fi efectuate măsurătorile:
 1: Axă de referință = axă de măsurare
 2: Axă secundară = axă de măsurare
 3: Axă palpator = axă de măsurare

Asignare axă		
Axă palpator activă: Q272= 3	Axă de referință corespunzătoare: Q272 = 1	Axă secundară corespunzătoare: Q272 = 2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

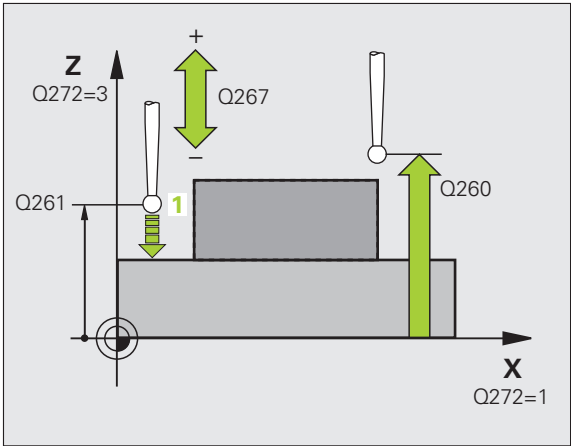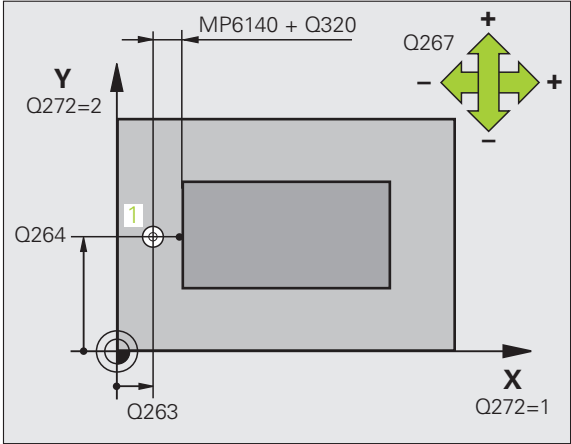


- **Direcție de deplasare Q267** Direcție în care palpatorul se va apropia de piesă:
 -1: Direcție de avans transversal negativ
 +1: Direcție de avans transversal pozitiv
- **Numărul de origine în tabel Q305:** Introduceți numărul în tabelul de origine sau de presetare în care TNC va salva coordonata. Dacă introduceți Q305=0, TNC setează automat afișajul, astfel încât noua decalare de origine este pe suprafața palpată. Interval de intrare: de la 0 la 2999
- **Origine nouă Q333 (valoare absolută):** Coordonată la care TNC trebuie să seteze originea. Setare implicită = 0. Interval de intrare: -de la 99999,9999 la 99999,9999
- **Valoarea de transfer măsurată (0,1) Q303:** Specificați dacă originea determinată trebuie salvată în tabelul de origine sau de presetări:
 -1: Nu utilizați. Consultați "Salvarea originii calculate," la pagina 340
 0: Scrieți originea determinată în tabelul de origine activ. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al piesei de prelucrat active.
 1: Scrieți originea determinată în tabelul de presetări. Sistemul de referință este sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF).

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 419 ORIGINE ÎNTR-O AXĂ
Q263=+25 ;PUNCT 1 AXA 1
Q264=+25 ;PUNCT 1 AXA 2
Q261=+25 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+50 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q272=+1 ;AXĂ MĂSURARE
Q267=+1 ;DIRECȚIE DEPLASARE
Q305=0 ;NR. ÎN TABEL
Q333=+0 ;ORIGINE
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER



Exemplu: Setare origine în centrul unui segment circular și pe suprafața superioară a piesei de prelucrat

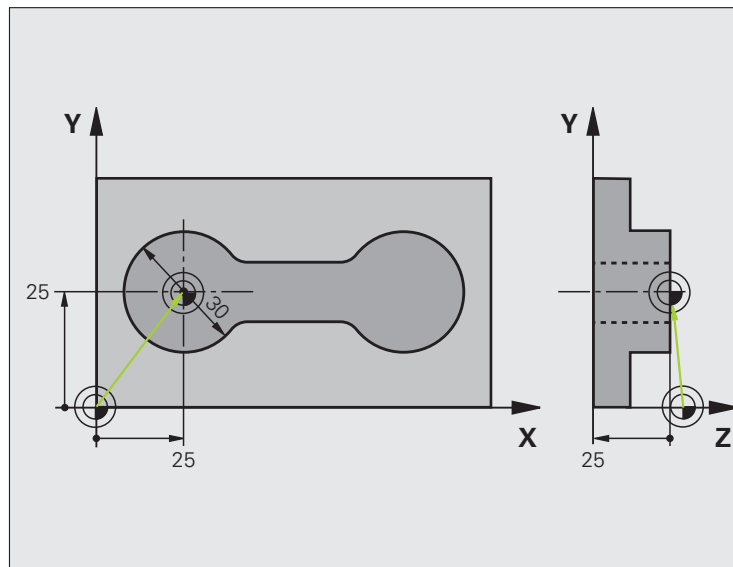

0 BEGIN PGM CYC413 MM

1 TOOL CALL 69 Z


Apelați scula 0 pentru a defini axa palpatorului

2 TCH PROBE 413 ORIGINE ÎN EXTERIORUL CERCULUI	
Q321=+25 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	Centrul cercului: coordonata X
Q322=+25 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	Centrul cercului: coordonata Y
Q262=30 ;DIAMETRU NOMINAL	Diametrul cercului
Q325=+90 ;UNGHI DE PORNIRE	Unghi în coordonate polare pentru primul punct de palpare
Q247=+45 ;UNGHI DE INCREMENTARE	Unghi de incrementare pentru calcularea punctelor de pornire 2 până la 4
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	Coordonată pe axa palpatorului în care sunt efectuate măsurătorile
Q320=2 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	Degajare de siguranță pe lângă MP6140
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	Înălțime pe axa palpatorului la care palpatorul se poate deplasa fără a intra în coliziune
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE	Nu treceți la înălțimea de degajare între punctele de măsurare
Q305=0 ;NR. ÎN TABEL	Setare afișaj
Q331=+0 ;ORIGINE	Setare afișaj pe X la 0
Q332=+10 ;ORIGINE	Setare afișaj pe Y la 10
Q303=+0 ;MĂS. VALOARE TRANSFER	Fără funcție, deoarece trebuie setat afișajul
Q381=1 ;PALPATOR PE AXA TS	Setați originea și pe axa palpatorului
Q382=+25 ;COORD. 1 PT. AXA TS	Coordonată X a punctului de palpare
Q383=+25 ;COORD. 2 PT. AXA TS	Coordonată Y a punctului de palpare
Q384=+25 ;COORD. 3 PT. AXA TS	Coordonată Z a punctului de palpare
Q333=+0 ;ORIGINE	Setare afișaj în Z la 0
3 CALL PGM 35K47	Apelare program piesă
4 END PGM CYC413 MM	



Exemplu: Setare decalare origine pe suprafața superioară a piesei de prelucrat și în centrul cercului de găuri de șurub


Centrul găurii de șurub măsurate trebuie scris în tabelul de presetări pentru a putea fi utilizat mai târziu.

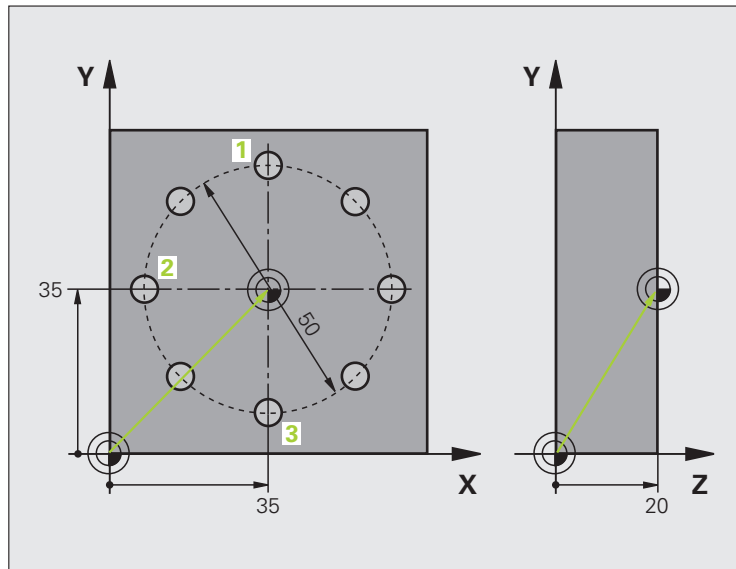

0 BEGIN PGM CYC416 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	Apelați scula 0 pentru a defini axa palpatorului
2 TCH PROBE 417 ORIGINE PE AXA TS	Definire ciclu pentru setarea de origine pe axa palpatorului
Q263=+7,5;PUNCT 1 AXA 1	Punct de palpare: Coordonata X
Q264=+7,5;PUNCT 1 AXA 2	Punct de palpare: Coordonata Y
Q294=+25 ;PUNCT 1 AXA 3	Punct de palpare: Coordonata Z
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	Degajare de siguranță pe lângă MP6140
Q260=+50 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	Înălțime pe axa palpatorului la care palpatorul se poate deplasa fără a intra în coliziune
Q305=1 ;NR. ÎN TABEL	Scrieți coordonată Z în linia 1
Q333=+0 ;ORIGINE	Setați axa palpatorului la 0
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER	În tabelul de presetări PRESET.PR, salvați originea calculată cu referință la sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF)

3 TCH PROBE 416 ORIGINE CENTRU CERC	
Q273=+35 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	Centru cerc găuri de șurub: Coordonata X
Q274=+35 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	Centru cerc găuri de șurub: Coordonata Y
Q262=50 ;DIAMETRU NOMINAL	Diametru cerc găuri de șurub
Q291=+90 ;UNGHI PRIMA GAURĂ	Unghi în coordonate polare pentru centrul primei găuri 1
Q292=+180;UNGHI A DOUA GAURĂ	Unghi în coordonate polare pentru centrul celei de-a doua găuri 2
Q293=+270;UNGHI A TREIA GAURĂ	Unghi în coordonate polare pentru centrul celei de-a treia găuri 3
Q261=+15 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	Coordonată pe axa palpatorului în care sunt efectuate măsurătorile
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	Înălțime pe axa palpatorului la care palpatorul se poate deplasa fără a intra în coliziune
Q305=1 ;NR. ÎN TABEL	Introduceți centrul cercului orificiului (X și Y) în linia 1
Q331=+0 ;ORIGINE	
Q332=+0 ;ORIGINE	
Q303=+1 ;MĂS. VALOARE TRANSFER	În tabelul de presetări PRESET.PR, salvați originea calculată cu referință la sistemul de coordonate al mașinii (sistem REF)
Q381=0 ;PALPATOR PE AXA TS	Nu setați o origine pe axa palpatorului
Q382=+0 ;COORD. 1 PT. AXA TS	Fără funcție
Q383=+0 ;COORD. 2 PT. AXA TS	Fără funcție
Q384=+0 ;COORD. 3 PT. AXA TS	Fără funcție
Q333=+0 ;ORIGINE	Fără funcție
4 CYCL DEF 247 SETARE DE ORIGINE	Activare presetare nouă cu ciclul 247
Q339=1 ;NUMĂR DE ORIGINE	
6 CALL PGM 35KLZ	Apelare program piesă
7 END PGM CYC416 MM	



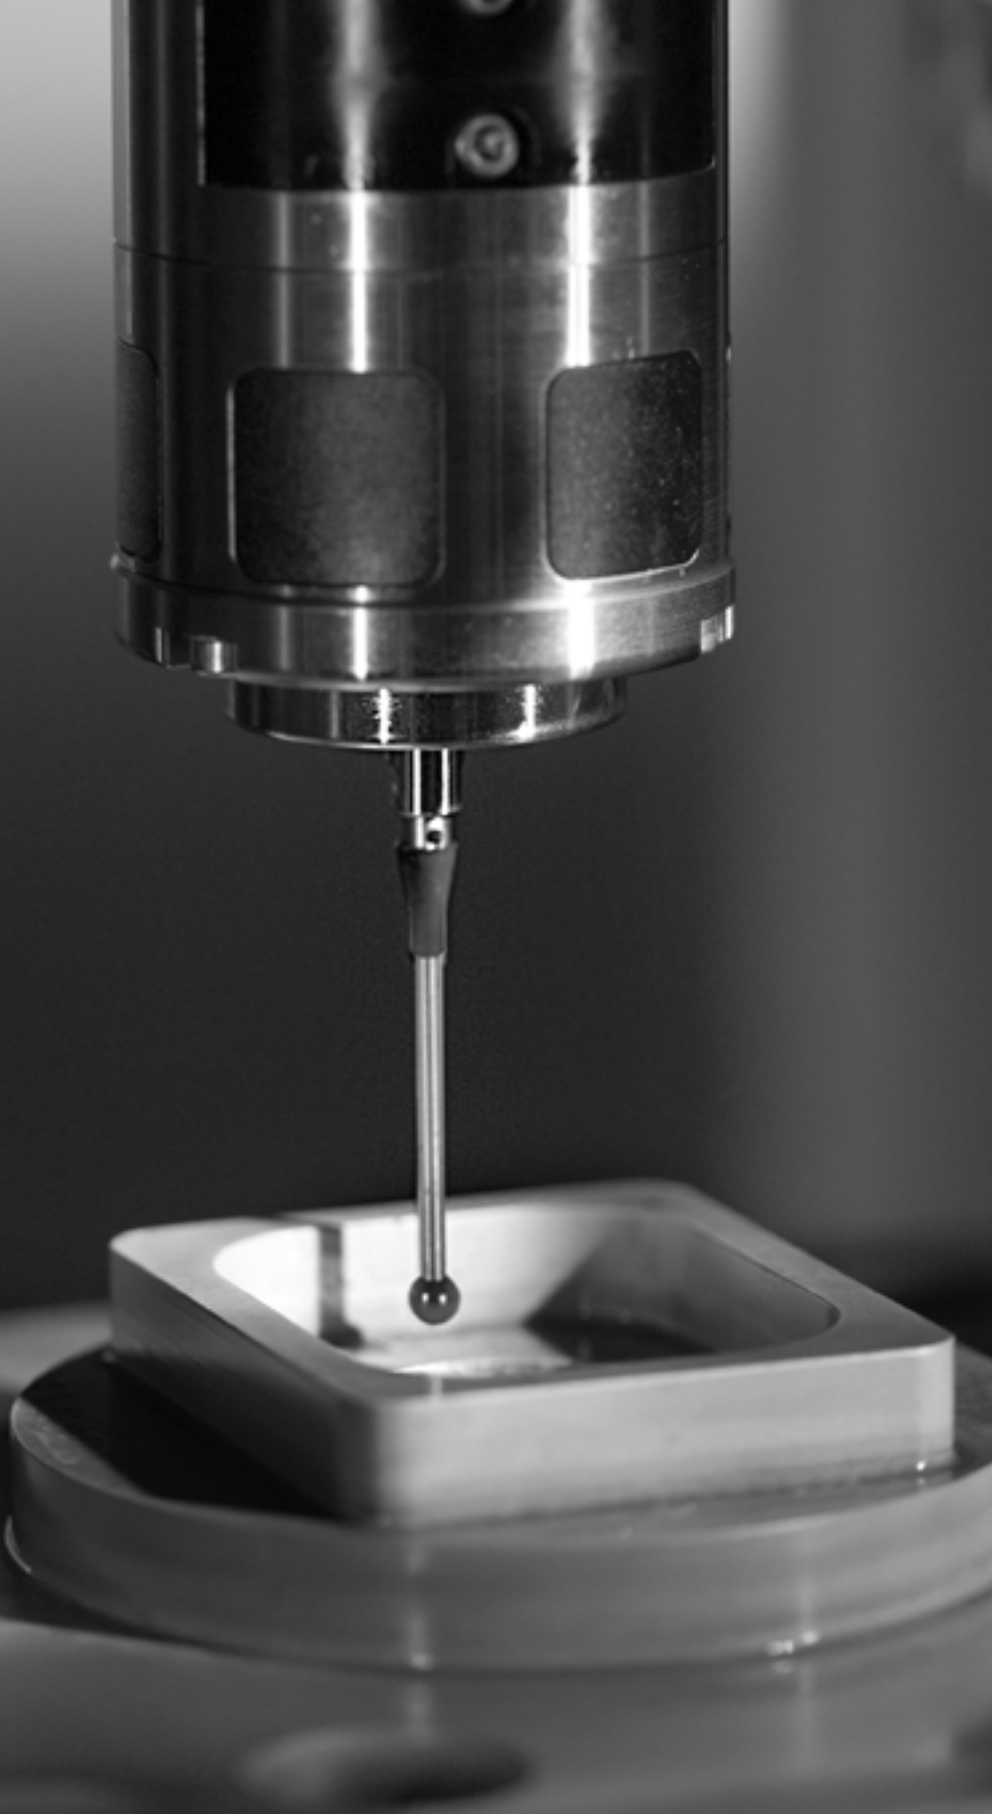

16

**Cicluri palpator:
inspecția automată a
piesei de prelucrat**



16.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală

TNC oferă douăsprezece cicluri pentru măsurarea automată a pieselor de prelucrat.

Ciclu	Tastă soft	Pagină
0 PLAN DE REFERINȚĂ Măsurarea unei coordonate într-o axă selectabilă		Pagina 398
1 PLAN DE ORIGINE POLARĂ Măsurarea unui punct într-o direcție de palpare		Pagina 399
420 MĂSURARE UNGHI Măsurarea unui unghi în planul de lucru		Pagina 400
421 MĂSURARE GAURĂ Măsurarea poziției și diametrului unei găuri		Pagina 403
422 MĂS. EXTERIOR CERC Măsurarea poziției și diametrului unui știft circular		Pagina 407
423 MĂS. INTERIOR DREPT. Măsurarea poziției, lungimii și lățimii unui buzunar dreptunghiular		Pagina 411
424 MĂS. EXTERIOR DREPT. Măsurarea poziției, lungimii și lățimii unui știft dreptunghiular		Pagina 415
425 MĂSURARE LĂȚIME INTERIOARĂ (al doilea rând de taste soft) Măsurarea lățimii canalului		Pagina 419
426 MĂSURARE LĂȚIME BORDURĂ (al doilea rând de taste soft) Măsurarea lățimii unei borduri		Pagina 422
427 MĂSURARE COORDONATĂ (al doilea rând de taste soft) Măsurarea oricărei coordonate dintr-o axă selectabilă		Pagina 425
430 MĂS. CERC DE GĂURI (al doilea rând de taste soft) Măsurarea poziției și diametrului unui cerc de găuri de șurub		Pagina 428
431 MĂSURARE PLAN (al doilea rând de taste soft) Măsurarea unghiurilor axiale A și B ale unui plan		Pagina 432

Înregistrare rezultate măsurători

Pentru toate ciclurile în care măsurați automat piesele de prelucrat (cu excepția Ciclurilor 0 și 1), TNC poate să înregistreze rezultatele măsurătorii. În ciclul de palpăre respectiv puteți defini dacă TNC trebuie să

- Salveze jurnalul de măsurare într-un fișier.
- Întrerupă rularea programului și să afișeze jurnalul de măsurare pe ecran.
- Nu creeze niciun jurnal de măsurare.

Dacă doriți să salvați jurnalul de măsurare ca fișier, TNC salvează, în mod prestabilit, jurnalul de măsurare ca fișier ASCII în directorul din care rulați programul de măsurare. Ca alternativă, puteți trimite jurnalul de măsurare direct către o imprimantă sau îl puteți transfera pe un PC prin interfața de date. Pentru a realiza acest lucru, setați funcția Tipărire (în meniul de configurație din interfață) la RS232:\ (consultați și Manualul utilizatorului la "Funcții MOD, Setare interfață de date").



Toate valorile măsurate listate în jurnalul de măsurare sunt raportate la originea activă în timpul ciclului pe care îl rulați. În plus, este posibil ca sistemul de coordonate să fi fost rotit în plan sau ca planul să fi fost înclinat cu ROT-3D. În acest caz, TNC convertește rezultatele măsurătorii în sistemul de coordonate activ.

Utilizați software-ul de transfer de date HEIDENHAIN TNCremo dacă doriți să extrageți jurnalul de măsurare prin interfața de date.



Exemplu: Jurnal de măsurare pentru ciclul palpatorului 421:

Jurnal de măsurare pentru Ciclul de palpare 421 Măsurare gaură

Data: 30-06-2005

Timp: 6:55:04

Program de măsură: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

Valori nominale: Centru pe axa de referință: 50,0000

Centru în axa secundară: 65,0000

Diametru: 12,0000

Valorile limită date: Dimensiunea maximă pentru centru pe axa de referință: 50,1000 Limita minimă pentru centru pe axa de referință: 49,9000

Limită maximă pentru centru pe axa secundară: 65,1000

Limită minimă pentru centru pe axa secundară: 64,9000

Dimensiune maximă pentru gaură: 12,0450

Dimensiune minimă pentru gaură: 12,0000

Valori reale: Centru pe axa de referință: 50,0810

Centru în axa secundară: 64,9530

Diametru: 12,0259

Devieri: Centru pe axa de referință: 0,0810

Centru în axa secundară: -0,0470

Diametru: 0,0259

Rezultate măsurători suplimentare: Înălțime de măsurare: -5,0000

Sfârșit jurnal



Rezultate măsurători în parametri Q

TNC salvează rezultatele măsurătorilor ciclului de palpare respectiv în parametrii Q aplicabili la nivel global, de la Q150 până la Q160. Devierile de la valoarea nominală sunt salvate în parametrii Q161 - Q166. Rețineți tabelul de parametri rezultați care sunt listați cu descrierea fiecărui ciclu.

În timpul definirii ciclului, TNC afișează și parametri rezultați pentru ciclul respectiv într-un grafic de asistență (consultați figura din dreapta sus). Parametrul rezultat evidențiat aparține aceluia parametru de intrare.

Clasificarea rezultatelor

Pentru unele cicluri vă puteți informa asupra stării rezultatelor măsurătorii prin parametrii Q valabili la nivel global, de la Q180 până la Q182:


Clasă de rezultat	Valoare parametru
Rezultatele măsurătorii se află în limita de toleranță	Q180 = 1
Este necesară o re prelucrare	Q181 = 1
Rebut	Q182 = 1

TNC setează markerul de re prelucrare sau de rebut imediat ce una din valorile de măsurare iese în afara limitei de toleranță. Pentru a determina care dintre rezultatele măsurătorii se află în afara limitei de toleranță, verificați jurnalul de măsurare sau comparați rezultatele măsurătorii respective (Q150 - Q160) cu valorile limită.

În Ciclul 427, TNC presupune că măsurați o dimensiune exterioară (știft). Totuși, puteți corecta starea măsurătorii prin introducerea corectă a dimensiunii minime și maxime împreună cu direcția de palpare.



TNC setează și markerii de stare dacă nu ați definit nicio valoare de toleranță sau dimensiuni maxime/minime.

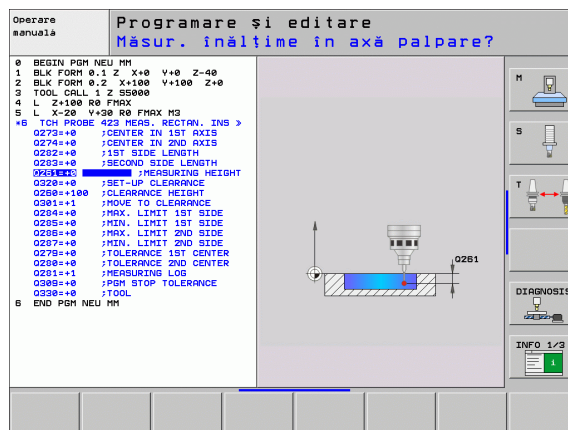

Monitorizare toleranță

Pentru majoritatea ciclurilor de inspecție a piesei de prelucrat TNC poate efectua o monitorizare de toleranță. Acest lucru necesită definirea valorilor limită în timpul definirii ciclului. Dacă nu doriți să monitorizați toleranțele, lăsați 0 (valoarea prestabilită) în parametrii de monitorizare.

Monitorizarea sculei

Pentru unele cicluri de inspecție a piesei de prelucrat, TNC poate efectua o monitorizare a sculei. TNC va monitoriza dacă

- Raza sculei trebuie să fie compensată din cauza devierilor de la valoarea nominală (valori din Q16x).
- Devierile de la valoarea nominală (valori din Q16x) sunt mai mari decât toleranța de rupere a sculei.

Compensatie sculă



Această funcție este aplicabilă numai dacă:

- Tabelul de scule este activ.
- Dacă monitorizarea sculei este pornită în ciclu (introduceți numele sculei sau **Q330** diferit de 0. Selectați numele sculei cu tasta soft. Specific pentru AWT Webber: TNC nu mai afișează apostrof dreapta.

Dacă efectuați mai multe măsurători de compensație, TNC adaugă devierea măsurată la valoarea stocată în tabelul de scule.

TNC compensează întotdeauna raza sculei în coloana DR a tabelului de scule, chiar dacă devierea măsurată se află în limita de toleranță admisă. Puteți afla dacă este necesară reprelucrarea prin parametrul Q181 din programul NC (Q181=1: trebuie refăcut).

Pentru ciclul 427:

- Dacă o axă a planului de lucru activ este definită ca axă de măsurare (Q272 = 1 sau 2), TNC compensează raza sculei după cum este descris mai sus. Din direcția de deplasare definită (Q267) TNC determină direcția de compensare.
- Dacă axa palpatorului este definită ca axă de măsurare (Q272 = 3), TNC compensează lungimea sculei.

Monitorizare rupere sculă



Această funcție este aplicabilă numai dacă:

- Tabelul de scule este activ.
- Monitorizarea sculei este pornită în ciclu (introduceți Q330 diferit de 0).
- Dacă toleranța de rupere RBREAK pentru numărul sculei introdus în tabel este mai mare ca 0 (consultați și Manualul utilizatorului, secțiunea 5.2 "Date sculă").

TNC va afișa un mesaj de eroare și va opri rularea programului dacă devierea măsurată este mai mare decât toleranța de rupere a sculei. În același timp, scula va fi dezactivată din tabelul de scule (coloana TL = L).

Sistem de referință pentru rezultatele măsurărilor


TNC transferă toate rezultatele măsurătorii în parametrii rezultați și în fișierul jurnal din sistemul de coordonate activ sau, după caz, din sistemul de coordonate decalat și/sau rotit/înclinat.



16.2 PLAN REF. (Ciclul 0, DIN/ISO: G55)

Rulare ciclu

- 1 Palpatorul se deplasează rapid (valoare din MP6150 sau MP6361) către poziția de pornire **1** programată în ciclu.
- 2 Apoi, palpatorul se apropie de piesa de prelucrat cu viteza de avans asignată prin MP6120 sau MP6360. Direcția de palpate trebuie definită în ciclu.
- 3 După ce TNC a salvat poziția, palpatorul se retrage în punctul de pornire și salvează coordonata măsurată în parametrul Q. TNC stochează și coordonatele poziției palpatorului odată cu semnalul de declanșare din parametrii Q115 - Q119. Pentru valorile acestor parametri, TNC nu ia în considerare lungimea și raza tijei.

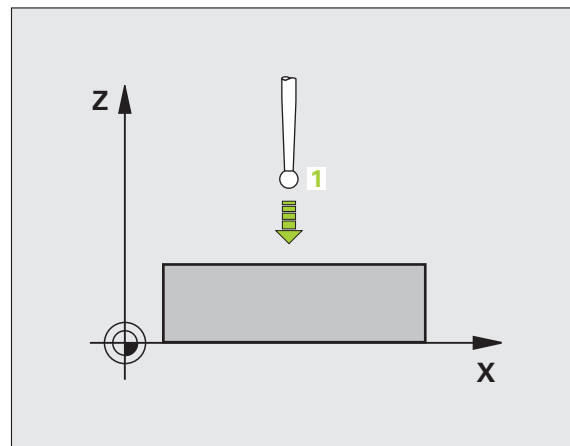

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Prepoziționați palpatorul pentru a evita o coliziune la apropierea de punctul de prepoziționare programat.

Parametrii ciclului



- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:** Introduceți numărul parametrului Q căruia vreți să-i atribuiți coordonata. Interval de intrare: de la 0 la 1999
- ▶ **Axa de palpate/direcție de palpate:** Introduceți axa de palpate cu tastele de selectare a axei sau cu tastatura ASCII și semnul algebric pentru direcția de palpate. Confirmați intrarea cu tasta ENT. Interval de intrare: toate axele NC
- ▶ **Valoarea poziției nominale:** Utilizați tastele de selectare a axei sau tastatura ASCII pentru a introduce toate coordonatele valorilor punctului nominal de prepoziționare pentru palpator. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ Pentru a încheia intrarea, apăsați tasta ENT.

Példa: Blocuri NC

67 TCH PROBE 0.0 PLAN REF. Q5 X-


68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5

16.3 PLAN DE REFERINȚĂ POLAR (Ciclul 1, DIN/ISO)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 1 măsoară orice poziție de pe piesa de prelucrat, în orice direcție.

- 1 Palpatorul se deplasează rapid (valoare din MP6150 sau MP6361) către poziția de pornire 1 programată în ciclu.
- 2 Apoi, palpatorul se apropie de piesa de prelucrat cu viteza de avans asignată prin MP6120 sau MP6360. În timpul palpării, TNC se mișcă simultan în două axe (în funcție de unghiul de palpate). Direcția de scanare este definită de unghiul polar introdus în ciclu.
- 3 După ce TNC a salvat poziția, palpatorul revine în punctul de pornire. TNC stochează și coordonatele poziției palpatorului odată cu semnalul de declanșare din parametrii Q115 până la Q119.

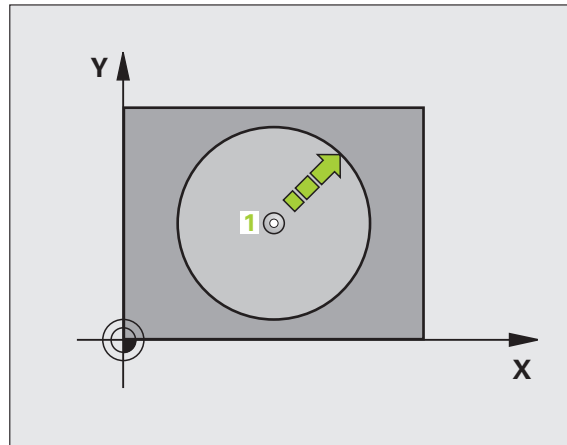

Luați în considerare la programare:



Pericol de coliziune!

Prepoziționați palpatorul pentru a evita o coliziune la apropierea de punctul de prepoziționare programat.

Parametrii ciclului



- **Axa de palpate:** Introduceți axa de palpate cu tastele de selectare a axei sau cu tastatura ASCII. Confirmați intrarea cu tasta ENT. Interval de intrare: X, Y sau Z
- **Unghi palpate:** Unghi, măsurat de pe axa de palpate, după care se va mișca palpatorul. Interval de intrare: de la -180,0000 la 180,0000
- **Valoarea poziției nominale:** Utilizați tastele de selectare a axei sau tastatura ASCII pentru a introduce toate coordonatele valorilor punctului nominal de prepoziționare pentru palpator. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- Pentru a încheia intrarea, apăsați tasta ENT.

Példa: Blocuri NC

67 TCH PROBE 1.0 PLAN DE ORIGINE POLAR

68 TCH PROBE 1.1 UNGHI X: +30

69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z-5

16.4 MĂSURARE UNGHI (Ciclul 420, DIN/ISO: G420)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 420 măsoară unghiul descris de orice suprafață plană de pe piesa de prelucrat raportat la axa de referință a planului de lucru.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire programat **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal definit.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpăre cu viteza de avans pentru palpăre (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută în următoarea poziție de pornire **2** și palpează a doua poziție.
- 4 TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează unghiul măsurat în următorul parametru Q:


Număr parametru	Semnificație
Q150	Unghiul măsurat este raportat la axa de referință a planului de prelucrare.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.


Dacă axa palpatorului = axa de măsurare, setați **Q263** egal cu **Q265**, dacă va fi măsurat unghiul din jurul axei A; setați **Q263** diferit de **Q265** dacă va fi măsurat unghiul din jurul axei B.

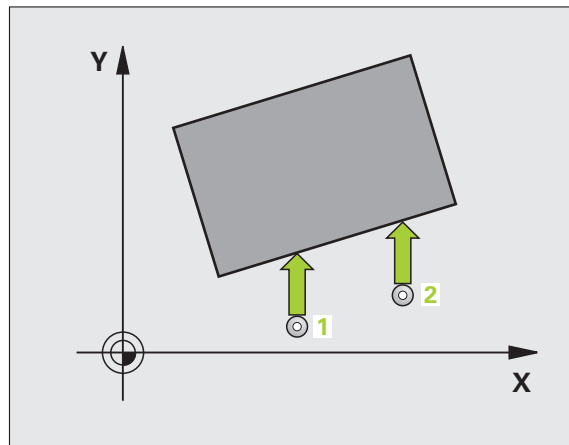


Parametrii ciclului



- **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpate pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpate pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al 2-lea punct de măs. pe prima axă Q265** (valoare absolută): Coordonatele punctului 2 de palpate pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Al 2-lea punct de măs. pe a 2-a axă Q266** (valoare absolută): Coordonata punctului 2 de palpate pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Axă de măsurare Q272:** Axă în planul de lucru în care vor fi efectuate măsurătorile:
 - 1: Axă de referință = axă de măsurare
 - 2: Axă secundară = axă de măsurare
 - 3: Axă palpator = axă de măsurare

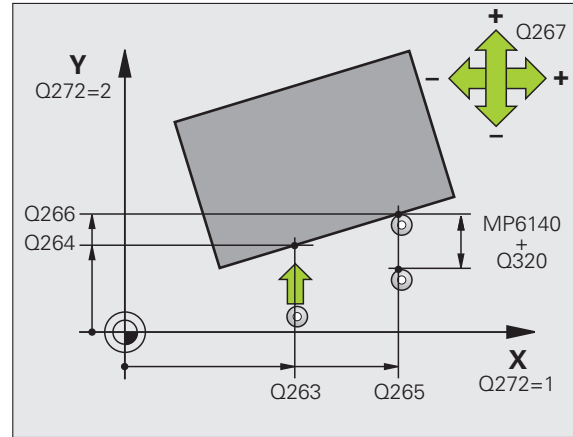

- **Direcție de avans transversal 1 Q267:** Direcție în care palpatorul se va apropia de piesa de prelucrat:
 -1: Direcție de avans transversal negativ
 +1: Direcție de avans transversal pozitiv
- **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Avans transversal la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
 0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
 1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
 0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
 1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR420.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
 2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.

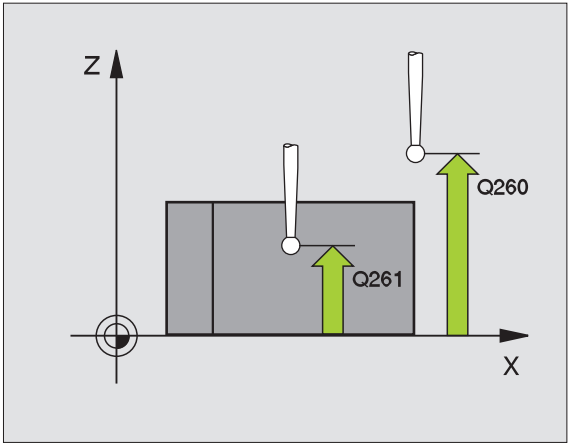

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 420 UNGHI MĂSURARE
Q263=+10 ;PUNCT 1 AXA 1
Q264=+10 ;PUNCT 1 AXA 2
Q265=+15 ;PUNCT 2 AXA 1
Q266=+95 ;PUNCT 2 AXA 2
Q272=1 ;AXĂ MĂSURARE
Q267=-1 ;DIRECȚIE DEPLASARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE



16.5 MĂSURARE GAURĂ (Ciclul 421, DIN/ISO: G421)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 421 măsoară centrul și diametrul unei găuri (sau al unui buzunar circular). Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.

- Urmând logica de poziționare (consultati "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpare din unghiul de pornire programat.
- Apoi, palpatorul se mută pe un arc de cerc, fie la înălțimea de măsurare, fie la cea de degajare, către următorul punct **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:


Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului
Q161	Abatere la centrul axei de referință
Q162	Abatere la centrul axei secundare
Q163	Abatere de la diametru

Luați în considerare la programare:



Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.


Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai puțin sigur va calcula TNC dimensiunile găurii. Valoarea minimă de intrare: 5°.

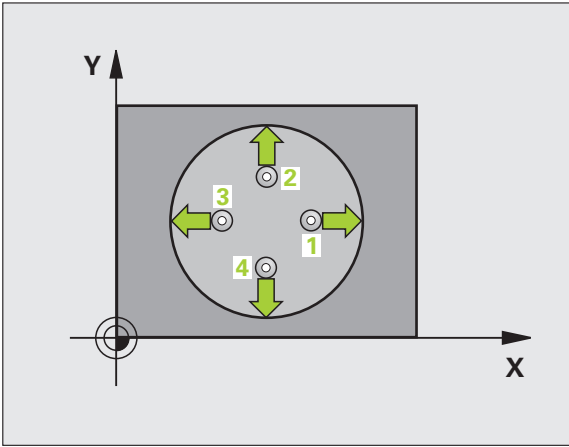




Parametrii ciclului

- ▶ **Centrul axei 1 Q273** (valoare absolută): Centrul găurii în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centrul axei 2 Q274** (valoare absolută): Centru găurii pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262**: Introduceți diametrul găurii. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul de pornire Q325** (valoare absolută): Unghi dintre axa de referință a planului de lucru și primul punct de palpate. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghi incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două puncte de măsurare. Semnul algebric al unghiului de incrementare determină direcția de rotație (negativă = în sens orar). Dacă doriți să palpați un arc de cerc în loc de un cerc complet, atunci programați unghiul de incrementare mai mic de 90°. Interval de intrare: de la -120,0000 la 120,0000

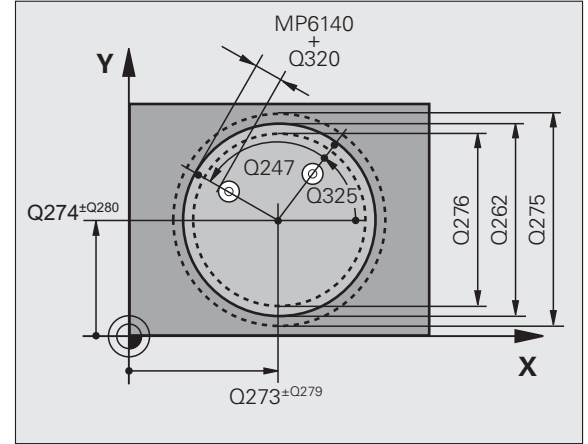

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Limita maximă a dimensiunii pentru gaură Q275**: Diametrul maxim admis pentru gaură (buzunar circular). Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limita minimă a dimensiunii pentru gaură Q276**: Diametrul minim admis pentru gaură (buzunar circular). Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul primei axe Q279**: Deviere de poziție admisă în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul axei 2 Q280**: Deviere de poziție admisă în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

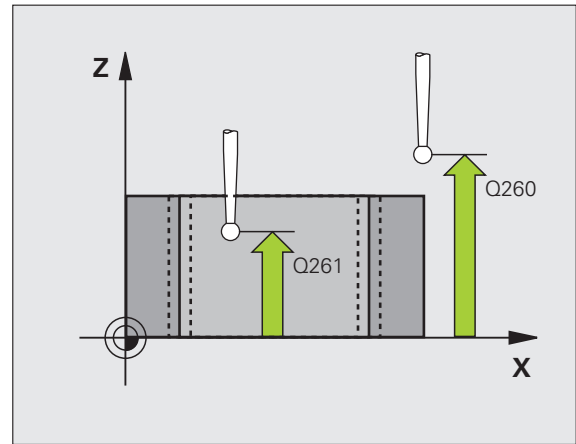

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
 - 0:** Nu se creează niciun jurnal de măsurare
 - 1:** Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR421.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
 - 2:** Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
 - 0:** Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
 - 1:** Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396). Interval intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere
 - 0:** Monitorizare inactivă
 - >0:** Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T
- **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura știftul cu 4 sau 3 puncte de măsură:
 - 4:** Folosește 4 puncte de măsură (setare standard)
 - 3:** Folosește 3 puncte de măsurare
- **Tipul parcurgerii? Linie=0/Arc=1 Q365:** Definirea funcției căii cu care scula trebuie să se deplaseze între punctele de măsurare dacă funcția "traversare la înălțimea de degajare" (Q301=1) este activă.
 - 0:** Deplasare în linie dreaptă între operații
 - 1:** Deplasare pe cercul de divizare între operații

Péllda: Blocuri NC


5 TCH PROBE 421 MĂSURARE GAURĂ
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=75 ;DIAMETRU NOMINAL
Q325=+0 ;UNGHI DE PORNIRE
Q247=+60 ;UNGHI DE INCREMENTARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q275=75.12;LIMITĂ MAX.
Q276=74.95;LIMITĂ MIN.
Q279=0.1 ;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU
Q280=0.1 ;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330= ;SCULĂ
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE
Q365=1 ;TIP DE PARCURGERE

16.6 MĂSURARE CERC EXTERIOR (Ciclul 422, DIN/ISO: G422)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 422 măsoară centrul și diametrul unui știft circular. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametri de sistem.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpate din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpate cu viteza de avans pentru palpate (MP6120 sau MP6360). TNC derivă automat direcția de palpate din unghiul de pornire programat.
- 3 Apoi, palpatorul se mută pe un arc de cerc, fie la înălțimea de măsurare, fie la cea de degajare, către următorul punct **2** și palpează al doilea punct de palpate.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpate.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

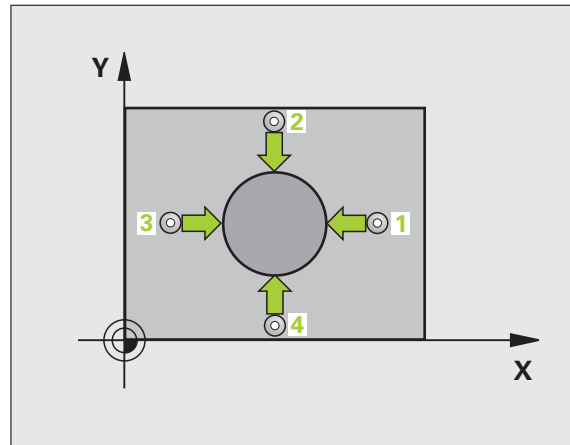

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului
Q161	Abatere la centrul axei de referință
Q162	Abatere la centrul axei secundare
Q163	Abatere de la diametru

Luați în considerare la programare:




Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai puțin sigur va calcula TNC dimensiunile știftului. Valoarea minimă de intrare: 5°.


Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q273**(valoare absolută): Centrul știftului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q274** (valoare absolută): Centrul știftului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262**: Introduceți diametrul știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul de pornire Q325** (valoare absolută): Unghi dintre axa de referință a planului de lucru și primul punct de palpate. Interval de intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghi incrementare Q247** (valoare incrementală): Unghiul dintre două puncte de măsurare. Semnul algebric al unghiului de incrementare determină direcția de rotație (negativă = în sens orar). Dacă doriți să palpați un arc de cerc în loc de un cerc complet, atunci programați unghiul de incrementare mai mic de 90°. Interval de intrare: de la -120,0000 la 120,0000

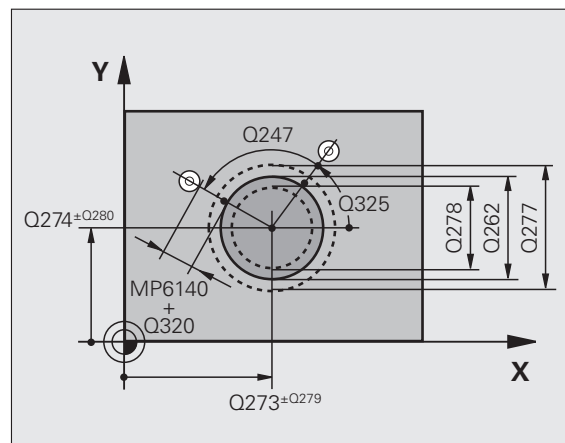

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Limita maximă a dimensiunii pentru știft Q277**: Diametrul maxim admis pentru știft. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limita minimă a dimensiunii pentru știft Q278**: Diametrul minim admis pentru știft. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul primei axe Q279**: Deviere de poziție admisă în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul axei 2 Q280**: Deviere de poziție admisă în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

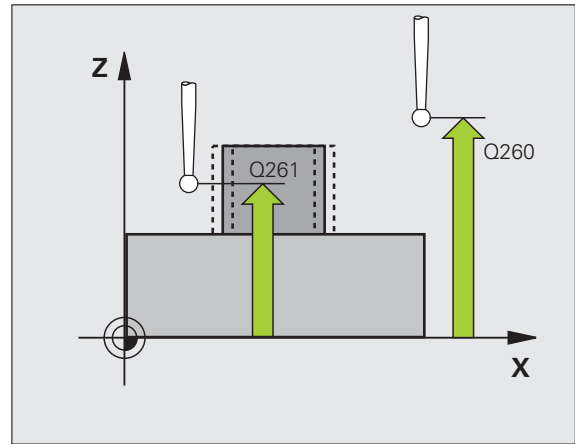

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
 - 0:** Nu se creează niciun jurnal de măsurare
 - 1:** Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR422.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
 - 2:** Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
 - 0:** Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
 - 1:** Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396): Interval de intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere
 - 0:** Monitorizare inactivă
 - >0:** Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T
- **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura știftul cu 4 sau 3 puncte de măsură:
 - 4:** Folosește 4 puncte de măsură (setare standard)
 - 3:** Folosește 3 puncte de măsurare
- **Tipul parcurgerii? Linie=0/Arc=1 Q365:** Definirea funcției căii cu care scula trebuie să se deplaseze între punctele de măsurare dacă funcția "traversare la înălțimea de degajare" (Q301=1) este activă.
 - 0:** Deplasare în linie dreaptă între operații
 - 1:** Deplasare pe cercul de divizare între operații

Pélida: Blocuri NC

5 TCH PROBE 422 MĂS. EXTERIOR CERC
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=75 ;DIAMETRU NOMINAL
Q325=+90 ;UNGHI DE PORNIRE
Q247=+30 ;UNGHI DE INCREMENTARE
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE
Q275=35.15;LIMITĂ MAX.
Q276=34.9;LIMITĂ MIN.
Q279=0.05;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU
Q280=0.05;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330= ;SCULĂ
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE
Q365=1 ;TIP DE PARCURGERE


16.7 MĂS. INTERIORUL DREPTUNGHIULUI (Ciclul 423, DIN/ISO: G423)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 423 găsește centrul, lungimea și lățimea unui buzunar dreptunghiular. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută fie paraxial la înălțimea de măsurare fie la cea de degajare către următorul punct de pornire **2** și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **3** și apoi în punctul de pornire **4** pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q154	Valoare efectivă a lungimii pe axa de referință
Q155	Valoare efectivă a lungimii pe axa secundară
Q161	Abatere la centrul axei de referință
Q162	Abatere la centrul axei secundare
Q164	Abatere lungime laterală pt. axa de referință
Q165	Abatere lungime laterală pt. axa secundară

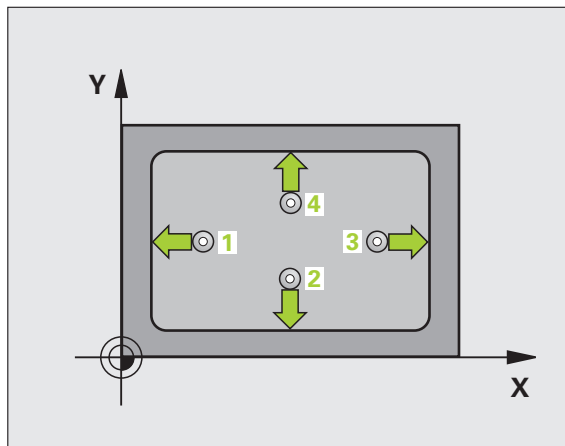

Luați în considerare la programare:




Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Dacă dimensiunile buzunarului și degajarea de siguranță nu permit prepoziționarea în apropierea punctelor de palpare, TNC pornește întotdeauna palparea din centrul buzunarului. În acest caz, palpatorul nu revine la înălțimea de degajare dintre cele patru puncte de măsurare.


Parametrii ciclului



- ▶ **Centrul axei 1 Q273** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centrul axei 2 Q274** (valoare absolută): Centrul buzunarului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Lungime prima latură Q282**: Lungime buzunar, paralel cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime latura 2 Q283**: Lungime buzunar, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpare) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

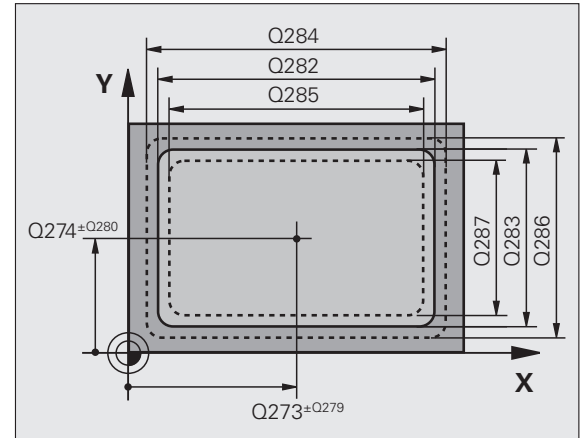

- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
 Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Limită maximă de dimensiune lungime prima latură**
 Q284: Lungimea maximă permisă a buzunarului
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită minimă de dimensiune lungime prima latură**
 Q285: Lungimea minimă permisă a buzunarului.
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită maximă de dimensiune lungime a 2-a latură**
 Q286: Lățimea maximă permisă a buzunarului.
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită minimă de dimensiune lungime a 2-a latură**
 Q287: Lățimea minimă permisă a buzunarului.
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul primei axe Q279**: Deviere de poziție admisă în axa de referință a planului de lucru.
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul axei 2 Q280**: Deviere de poziție admisă în axa secundară a planului de lucru.
 Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

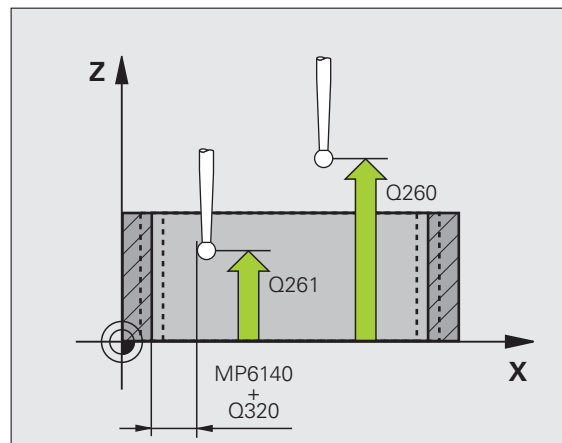

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR423.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396). Interval intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T

Példa: Blocuri NC


5 TCH PROBE 423 MĂS.INTERIOR DREPT.	
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q282=80 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ	
Q283=60 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ	
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	
Q301=1 ;DEPLASARE DEGAJARE	
Q284=0 ;LIMITĂ MAX. PRIMA LATURĂ	
Q285=0 ;LIMITĂ MIN. PRIMA LATURĂ	
Q286=0 ;LIMITĂ MAX. A DOUA LATURĂ	
Q287=0 ;LIMITĂ MIN. A DOUA LATURĂ	
Q279=0 ;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU	
Q280=0 ;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU	
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE	
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE	
Q330= ;SCULĂ	

16.8 MĂS. EXTERIORUL DREPTUNGHILUI (Ciclul 424, ISO: G424)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 424 găsește centrul, lungimea și lățimea unui știft dreptunghiular. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultapi “Executare cicluri palpator,” la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire 1 cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360).
- 3 Apoi, palpatorul se mută fie paraxial la înălțimea de măsurare fie la cea de degajare către următorul punct de pornire 2 și palpează al doilea punct de palpare.
- 4 TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire 3 și apoi în punctul de pornire 4 pentru a palpa al treilea și al patrulea punct de palpare.
- 5 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

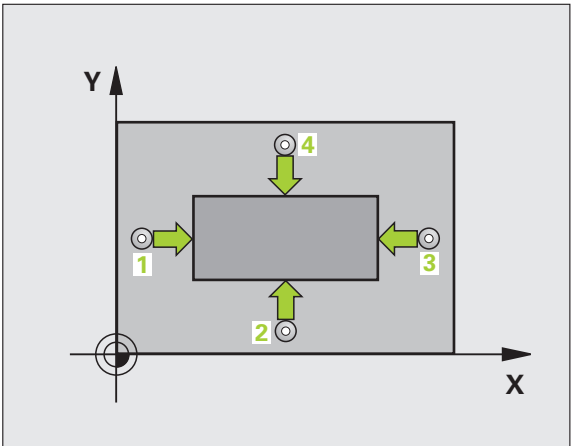

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q154	Valoare efectivă a lungimii pe axa de referință
Q155	Valoare efectivă a lungimii pe axa secundară
Q161	Abatere la centrul axei de referință
Q162	Abatere la centrul axei secundare
Q164	Abatere lungime laterală pt. axa de referință
Q165	Abatere lungime laterală pt. axa secundară



Luați în considerare la programare:




Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.



Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q273**(valoare absolută): Centrul știftului în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centru în axa 2 Q274** (valoare absolută): Centrul știftului în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prima lungime a canalului Q282**: Lungime știft, valoare paralelă cu axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Lungime latura 2 Q283**: Lungime știft, paralel cu axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

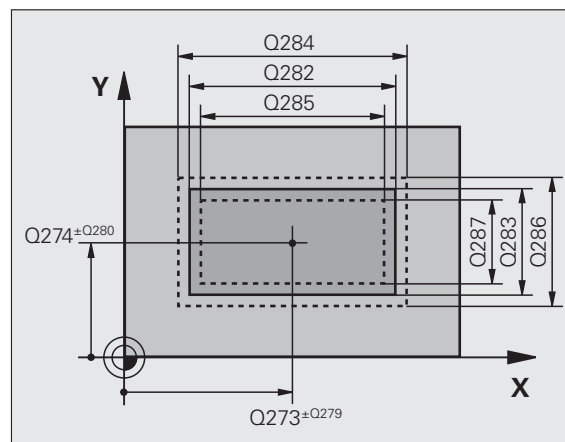

- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Avans transversal la înălțime degajare Q301**: Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsurare:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**
- ▶ **Limită maximă de dimensiune lungime prima latură** Q284: Lungimea maximă permisă a știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită minimă de dimensiune lungime prima latură** Q285: Lungimea minimă permisă a știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită maximă de dimensiune lungime a 2-a latură** Q286: Lățimea maximă permisă a știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limită minimă de dimensiune lungime a 2-a latură** Q287: Lățimea minimă permisă a știftului. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul primei axe Q279**: Deviere de poziție admisă în axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul axei 2 Q280**: Deviere de poziție admisă în axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

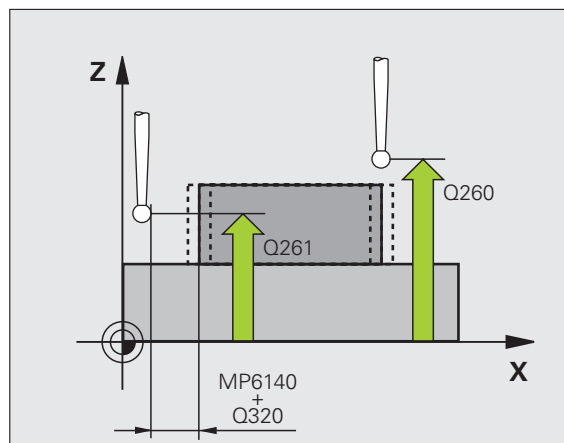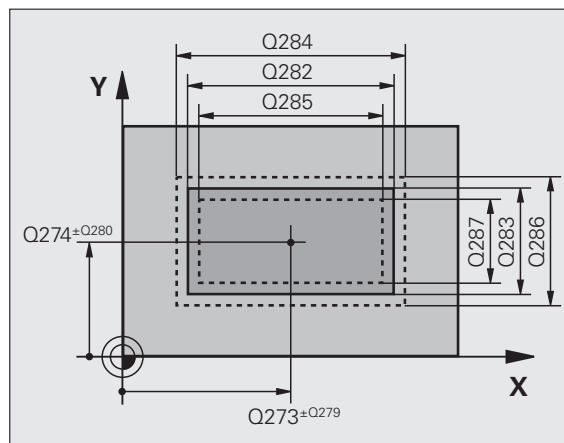

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR424.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396). Interval de intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere:
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 424 MĂS. EXTERIOR DREPT.	
Q273=+50 ;	CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q274=+50 ;	CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q282=75 ;	LUNGIME PRIMA LATURĂ
Q283=35 ;	LUNGIME A 2-A LATURĂ
Q261=-5 ;	ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+20 ;	ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q301=0 ;	DEPLASARE DEGAJARE
Q284=75,1 ;	LIMITĂ MAX. PRIMA LATURĂ
Q285=74,9 ;	LIMITĂ MIN. PRIMA LATURĂ
Q286=35 ;	LIMITĂ MAX. A DOUA LATURĂ
Q287=34,95 ;	LIMITĂ MIN. A DOUA LATURĂ
Q279=0.1 ;	TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU
Q280=0.1 ;	TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU
Q281=1 ;	FIȘIER MĂSURARE
Q309=0 ;	OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330=	;SCULĂ

16.9 MĂSURARE LĂȚIME INTERIOARĂ (Ciclul 425, DIN/ISO: G425)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 425 măsoară poziția și lățimea unui canal (sau ale unui buzunar). Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.


- 1 Urmând logica de poziționare (consultapi "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpare din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpare cu viteza de avans pentru palpare (MP6120 sau MP6360). 1. Prima palpare se face întotdeauna în direcția pozitivă a axei programate.
- 3 Dacă introduceți un decalaj pentru a doua măsurătoare, TNC deplasează palpatorul (dacă este necesar la înălțimea de degajare) către următorul punct de pornire **2** și palpează al doilea punct de palpare. Dacă lungimea nominală este mare, TNC deplasează palpatorul la al doilea punct de palpare, cu avans transversal rapid. Dacă nu introduceți un decalaj, TNC măsoară lățimea în direcția opusă.
- 4 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q156	Valoare efectivă a lungimii măsurate
Q157	Valoare efectivă a liniei de centru
Q166	Abatere lungime măsurată

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

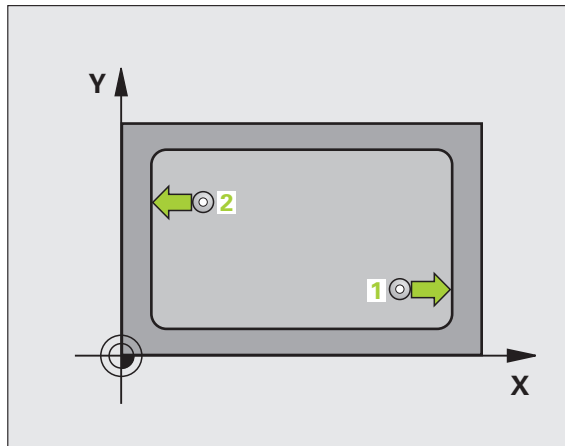

Parametrii ciclului



- ▶ **Punct de pornire pe prima axă Q328** (valoare absolută): Punctul de pornire pentru măsura pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Punct de pornire pe a 2-a axă Q329** (valoare absolută): Punctul de pornire pentru măsura pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Decalaj pentru a 2-a măsură Q310** (valoare incrementală): Dimensiunea la care va fi decalat palpatorul înaintea celei de a doua măsurători. Dacă introduceți 0, TNC nu decalează palpatorul. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Axă de măsurare Q272**: Axă în planul de lucru în care vor fi efectuate măsurătorile:
 1: Axă de referință = axă de măsurare
 2: Axă secundară = axă de măsurare
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) în axa palpatorului la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Lungime nominală Q311**: Valoare nominală a lungimii ce trebuie măsurată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Dimensiune maximă Q288**: Lungimea maximă admisă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Dimensiune minimă Q289**: Lungimea minimă admisă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

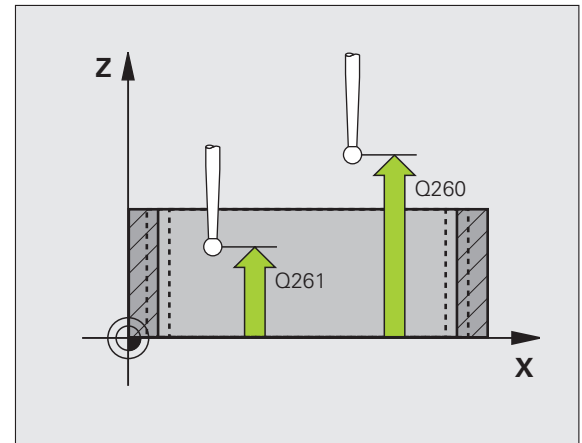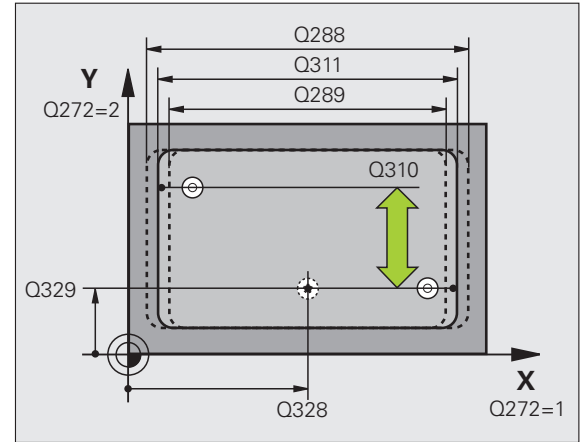

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR425.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396): Interval de intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T
- **Prescriere de degajare Q320 (valoare incrementală):** Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Avans transversal la înălțime degajare Q301:** Definirea modului în care palpatorul se deplasează între punctele de măsură:
0: Mutare la înălțimea de măsurare dintre punctele de măsurare
1: Mutare la înălțimea de degajare dintre punctele de măsurare
Alternativ **PREDEF**

Példa: Blocuri NC

5 PALPATOR 425 MĂSURARE LĂȚIME INTERIOARĂ	
Q328=+75 ;	PUNCT DE PORNIRE AXA 1
Q329=-12.5;	PUNCTUL DE PORNIRE A 2-A AXĂ
Q310=+0 ;	DECAL. A DOUA MĂSURĂTOARE
Q272=1 ;	AXĂ MĂSURARE
Q261=-5 ;	ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q260=+10 ;	ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q311=25 ;	LUNGIME NOMINALĂ
Q288=25.05;	LIMITĂ MAX.
Q289=25 ;	LIMITĂ MIN.
Q281=1 ;	FIȘIER MĂSURARE
Q309=0 ;	OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330= ;	SCULĂ
Q320=0 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q301=0 ;	DEPLASARE DEGAJARE



16.10 MĂSURARE LĂȚIME BORDURĂ (Ciclul 426, DIN/ISO: G426)

Rulare ciclu

Ciclul palpator 426 măsoară poziția și lățimea unei borduri. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametri de sistem.


- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC calculează punctele de pornire pentru palpate din datele din ciclu și degajarea de siguranță din MP6140.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează primul punct de palpate cu viteza de avans pentru palpate (MP6120 sau MP6360). 1. Prima palpate se face întotdeauna în direcția negativă a axei programate.
- 3 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de degajare către următoarea poziție de pornire și palpează al doilea punct de palpate.
- 4 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q156	Valoare efectivă a lungimii măsurate
Q157	Valoare efectivă a liniei de centru
Q166	Abatere lungime măsurată

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

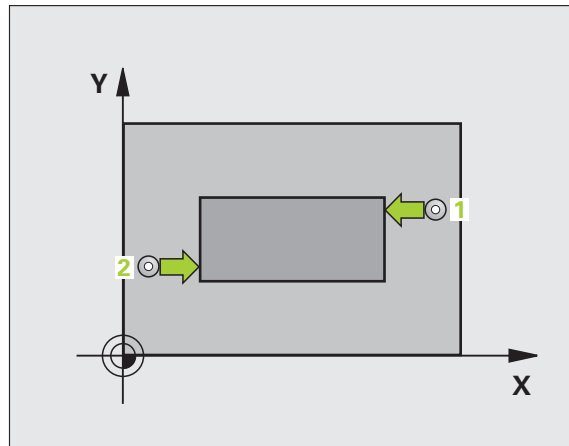

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al 2-lea punct de măs. pe prima axă Q265** (valoare absolută): Coordonatele punctului 2 de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al 2-lea punct de măs. pe a 2-a axă Q266** (valoare absolută): Coordonata punctului 2 de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Axă de măsurare Q272**: Axă în planul de lucru în care vor fi efectuate măsurătorile:
 - 1: Axă de referință = axă de măsurare
 - 2: Axă secundară = axă de măsurare
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpăre) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Lungime nominală Q311**: Valoare nominală a lungimii ce trebuie măsurată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Dimensiune maximă Q288**: Lungimea maximă admisă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Dimensiune minimă Q289**: Lungimea minimă admisă. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999

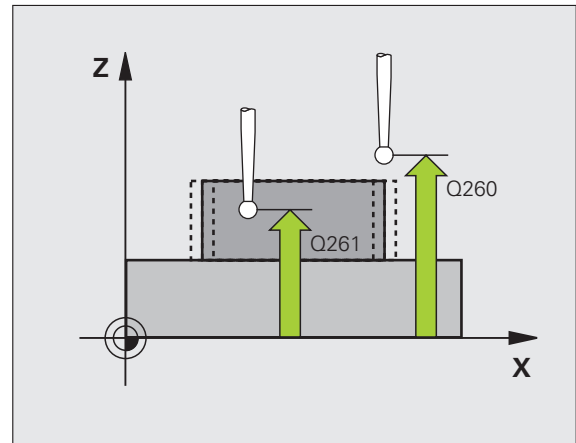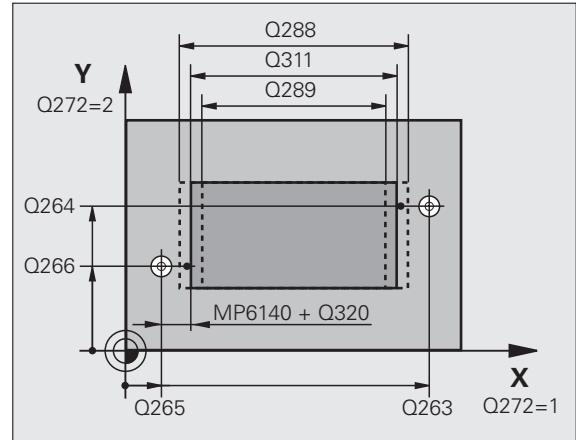

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR426.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396). Interval intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 426 MĂSURARE LĂȚIME BORDURĂ

Q263=+50 ;PUNCT 1 AXA 1

Q264=+25 ;PUNCT 1 AXA 2

Q265=+50 ;PUNCT 2 AXA 1

Q266=+85 ;PUNCT 2 AXA 2

Q272=2 ;AXĂ MĂSURARE

Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE

Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q311=45 ;LUNGIME NOMINALĂ

Q288=45 ;LIMITĂ MAX.

Q289=44.95;LIMITĂ MIN.

Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE

Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE

Q330= ;SCULĂ

16.11 MĂSURARE COORDONATĂ (Ciclul 427, DIN/ISO: G427)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 427 găsește o coordonată într-o axă selectabilă și salvează valoarea într-un parametru de sistem. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.


- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul în punctul de pornire **1** cu avans transversal rapid (valoare de la MP6150 sau MP6361). TNC decalează palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de avans transversal definit.
- 2 Apoi, TNC poziționează palpatorul în punctul de palpare introdus **1** din planul de lucru și măsoară valoarea efectivă de pe axa selectată.
- 3 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează coordonata măsurată în următorul parametru Q:

Număr parametru	Semnificație
Q160	Coordonată măsurată

Luați în considerare la programare:





Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

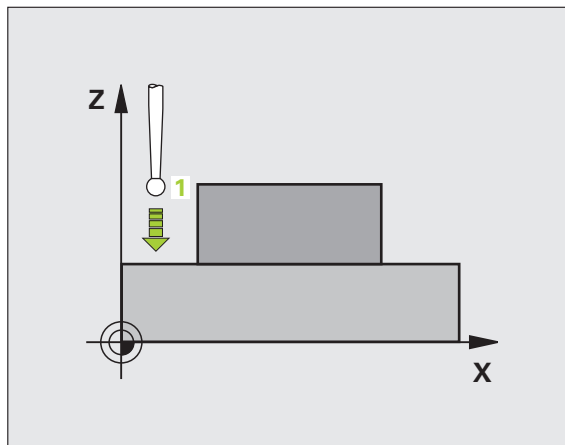

Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măs. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măs. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpăre) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Axă de măsurare (1..3:1=axă de referință Q272: Axă pe care vor fi efectuate măsurătorile:**
 - 1: Axă de referință = axă de măsurare
 - 2: Axă secundară = axă de măsurare
 - 3: Axă palpator = axă de măsurare
- ▶ **Direcție de avans transversal 1 Q267:** Direcție în care palpatorul se va apropia de piesa de prelucrat:
 - 1: Direcție de avans transversal negativ
 - +1: Direcție de avans transversal pozitiv
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

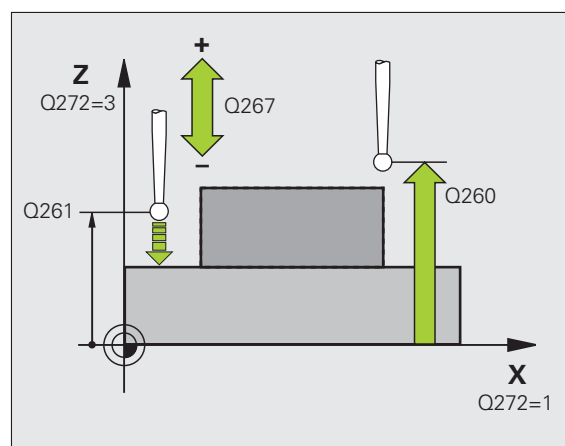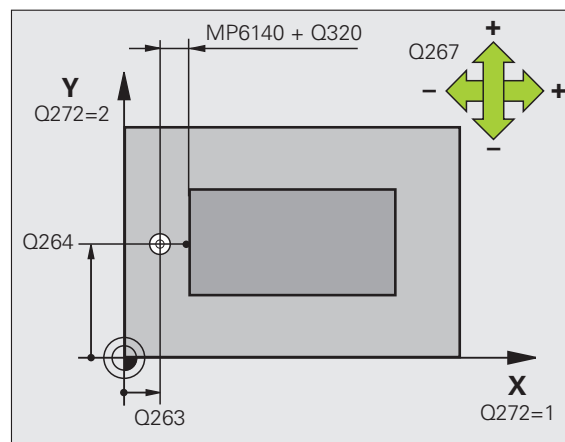

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR427.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Limită maximă a dimensiunii Q288:** Valoarea măsurată maxim admisă. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Limită minimă a dimensiunii Q289:** Valoarea măsurată minim admisă. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze scula (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396). Interval de intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere:
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 427 MĂSURARE COORDONATĂ	
Q263=+35 ;	PUNCT 1 AXA 1
Q264=+45 ;	PUNCT 1 AXA 2
Q261=+5 ;	ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q320=0 ;	PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q272=3 ;	AXĂ MĂSURARE
Q267=-1 ;	DIRECȚIE DEPLASARE
Q260=+20 ;	ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q281=1 ;	FIȘIER MĂSURARE
Q288=5.1 ;	LIMITĂ MAX.
Q289=4.95 ;	LIMITĂ MIN.
Q309=0 ;	OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330=	SCULĂ




16.12 MĂS. CERC DE GĂURI (Ciclul 430, DIN/ISO: G430)

Rulare ciclu

Ciclul palpator 430 găsește centrul și diametrul unui cerc de găuri de șurub prin palparea a trei găuri. Dacă definiți valorile de toleranță corespunzătoare în ciclu, TNC face o comparație între valoarea nominală și cea efectivă și salvează valorile de deviere în parametrii de sistem.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultați "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu avans transversal rapid (valoare din MP6150 sau MP6361) până la punctul introdus ca centru al primei găuri **1**.
- 2 Apoi, palpatorul se mută la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul primei găuri.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a doua găuri **2**.
- 4 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a doua găuri.
- 5 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi în poziția introdusă ca centru al celei de-a treia găuri **3**.
- 6 Apoi, TNC mută palpatorul la înălțimea de măsurare introdusă și palpează patru puncte pentru a găsi centrul celei de-a treia găuri.
- 7 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează valorile efective și devierile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q151	Valoare efectivă a centrului pe axa de referință
Q152	Valoare efectivă a centrului pe axa secundară
Q153	Valoare efectivă a diametrului cercului găurii de șurub
Q161	Abatere la centrul axei de referință
Q162	Abatere la centrul axei secundare
Q163	Abatere diametru cerc orificiu

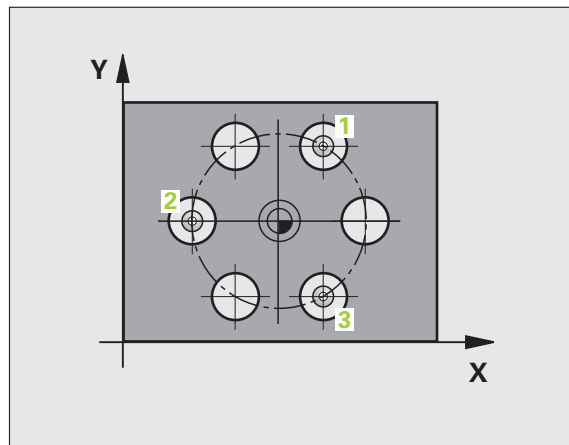

Luați în considerare la programare:




Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Ciclul 430 monitorizează doar ruperea sculei, nu există compensare automată a sculei.


Parametrii ciclului



- ▶ **Centru în axa 1 Q273** (valoare absolută): Centrul cercului de găuri de șurub (valoare nominală) în axa de referință a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Centrul axei 2 Q274** (valoare absolută): Centrul cercului de găuri de șurub (valoare nominală) pe axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Diametru nominal Q262**: Introduceți diametrul cercului de găuri. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Unghiul primei găuri Q291** (valoare absolută): Unghi în coordonate polare al centrului primei găuri din planul de lucru. Interval intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghiul găurii 2 Q292** (valoare absolută): Unghi în coordonate polare al centrului găurii 2 din planul de lucru. Interval intrare: de la -360,0000 la 360,0000
- ▶ **Unghiul găurii 3 Q293** (valoare absolută): Unghi în coordonate polare al centrului găurii 3 din planul de lucru. Interval intrare: de la -360,0000 la 360,0000

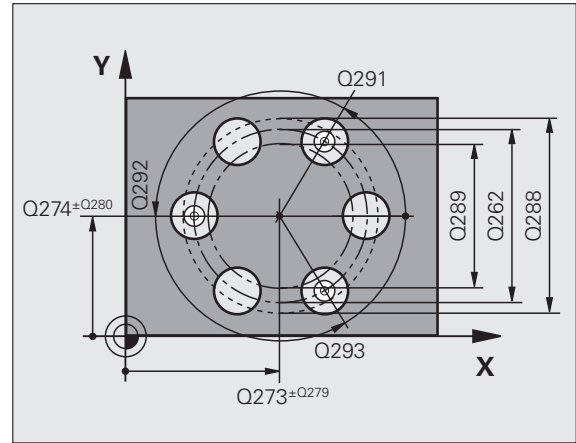

- ▶ **Înălțime de măsurare pe axa palpatorului Q261** (valoare absolută): Coordonată a centrului vârfului bilei (= punct de palpate) la care va fi efectuată măsurătoarea. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Limita maximă a dimensiunii Q288**: Diametrul maxim admis al cercului de găuri de șurub. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Limita minimă a dimensiunii Q289**: Diametrul minim admis al cercului de găuri de șurub. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul primei axe Q279**: Deviere de poziție admisă în axa de referință a planului de lucru. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Toleranță pentru centrul axei 2 Q280**: Deviere de poziție admisă în axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999

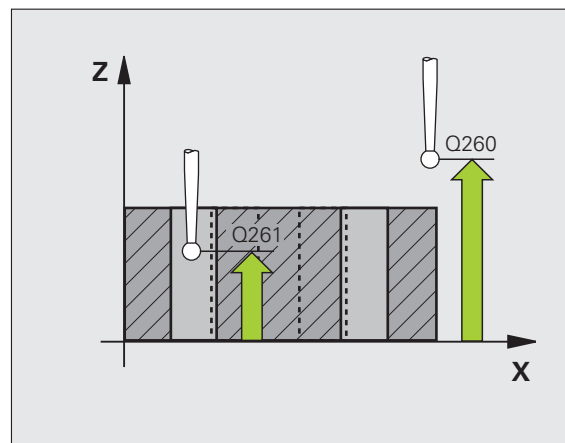

- **Jurnal măsurare Q281:** Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
0: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
1: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR430.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
2: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.
- **Stop PGM dacă eroarea de toleranță Q309:** Definiți dacă, în cazul unei încălcări a limitelor de toleranță, TNC trebuie să întrerupă rularea de program și să afișeze un mesaj de eroare:
0: Nu se întrerupe rularea programului, nu se afișează niciun mesaj de eroare
1: Se întrerupe rularea programului, se afișează un mesaj de eroare
- **Numărul sculei de monitorizat Q330:** Definiți dacă TNC trebuie să monitorizeze ruperea sculei (consultați "Monitorizarea sculei," la pagina 396): Interval de intrare: de la 0 la 32767,9, alternativ numele sculei cu max. 16 caractere.
0: Monitorizare inactivă
>0: Număr sculă în tabelul de scule TOOL.T

Pélida: Blocuri NC

5 TCH PROBE 430 MĂS. CERC ORIFICIU
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ
Q262=80 ;DIAMETRU NOMINAL
Q291=+0 ;UNGHI PRIMA GAURĂ
Q292=+90 ;UNGHI A DOUA GAURĂ
Q293=+180;UNGHI A TREIA GAURĂ
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE
Q260=+10 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q288=80.1 ;LIMITĂ MAX.
Q289=79.9 ;LIMITĂ MIN.
Q279=0.15;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU
Q280=0.15;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE
Q330= ;SCULĂ


16.13 MĂSURARE PLAN (Ciclul 431, DIN/ISO: G431)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 431 găsește unghiul unui plan prin măsurarea a trei puncte. Salvează valorile măsurate în parametri de sistem.

- 1 Urmând logica de poziționare (consultăți "Executare cicluri palpator," la pagina 314), TNC poziționează palpatorul cu o deplasare rapidă (valoare din MP6150 sau MP6361) în punctul de pornire programat 1 și măsoară primul punct de palpate al planului. TNC decalciază palpatorul cu degajarea de siguranță în direcția opusă direcției de palpate.
- 2 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi se mută în planul de lucru, în punctul de pornire 2 și măsoară valoarea efectivă a celui de-al doilea punct de palpate al planului.
- 3 Palpatorul revine la înălțimea de degajare și apoi se mută în planul de lucru, în punctul de pornire 3 și măsoară valoarea efectivă a celui de-al treilea punct de palpate al planului.
- 4 În final, TNC readuce palpatorul la înălțimea de degajare și salvează unghiul măsurat în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q158	Unghi protecție axa A
Q159	Unghi protecție axa B
Q170	Unghi spațial A
Q171	Unghi spațial B
Q172	Unghi spațial C
de la Q173 la Q175	Valorile măsurate în axa palpatorului (de la prima până la a treia măsurătoare)

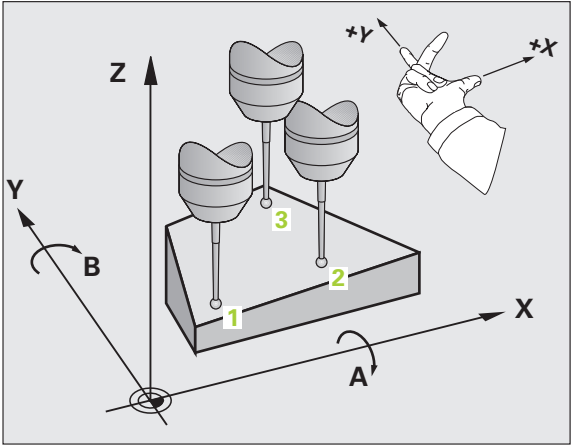

Luați în considerare la programare:

Înainte de a defini un ciclu trebuie să programați o apelare de sculă pentru a defini axa palpatorului.

Pentru ca TNC să poată calcula valorile angulare, cele trei puncte de măsurare nu trebuie să fie poziționate pe o singură linie dreaptă.

Unghiurile spațiale necesare pentru înclinarea planului de lucru sunt salvate în parametrii Q170 - Q172. Cu primele două puncte de măsurare specificați și direcția axei de referință când înclinați planul de lucru.

Al treilea punct de măsurare determină direcția axei sculei. Definiți al treilea punct de măsurare în direcția axei pozitive Y pentru a vă asigura că poziția axei sculei în sistemul de coordonate în sens orar este corectă.



Dacă rulați ciclul în timp ce planul de lucru înclinat este activ, unghiul spațial este măsurat în raport cu coordonata de înclinare. În acest caz, folosiți unghiul spațial măsurat cu **PLAN RELATIV**



Parametrii ciclului



- ▶ **Primul punct de măsur. în prima axă Q263** (valoare absolută): Coordonatele primului punct de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măsur. pe axa 2 Q264** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Primul punct de măsur. în axa 3 Q294** (valoare absolută): Coordonata primului punct de palpăre în axa palpatorului. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al 2-lea punct de măsur. pe prima axă Q265** (valoare absolută): Coordonatele punctului 2 de palpăre pe axa de referință a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al 2-lea punct de măsur. pe a 2-a axă Q266** (valoare absolută): Coordonata punctului 2 de palpăre pe axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al doilea punct de măsur. în axa 3 Q295** (valoare absolută): Coordonata punctului 2 de palpăre în axa palpatorului. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea punct de măsur. în axa 1 Q296** (valoare absolută): Coordonata punctului 3 de palpăre în axa de referință a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea punct de măsur. în axa 2 Q297** (valoare absolută): Coordonata punctului 3 de palpăre în axa secundară a planului de lucru. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Al treilea punct de măsur. în axa 3 Q298** (valoare absolută): Coordonata punctului 3 de palpăre în axa palpatorului. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999

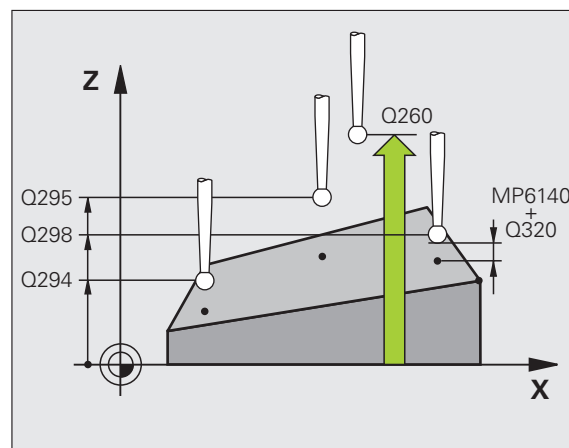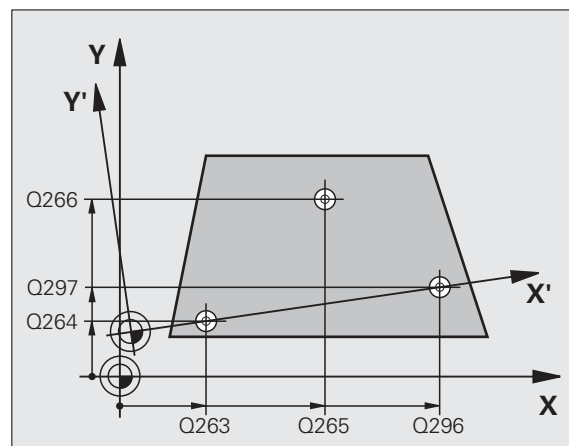

- **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare Q260** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între palpator și piesa de prelucrat (elementele de fixare). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Jurnal măsurare Q281**: Definiți dacă TNC trebuie să creeze un jurnal de măsurare:
 - 0**: Nu se creează niciun jurnal de măsurare
 - 1**: Creare jurnal măsurare: Cu setarea standard, TNC salvează **jurnalul de măsurare TCHPR431.TXT** în directorul în care este stocat și programul de măsurare.
 - 2**: Întrerupeți rularea programului și afișați jurnalul de măsurare pe ecran. Continuați rularea programului cu NC Start.

Pélida: Blocuri NC

5 TCH PROBE 431 MĂSURARE PLAN
Q263=+20 ;PUNCT 1 AXA 1
Q264=+20 ;PUNCT 1 AXA 2
Q294=-10 ;PUNCT 1 AXA 3
Q265=+50 ;PUNCT 2 AXA 1
Q266=+80 ;PUNCT 2 AXA 2
Q295=+0 ;PUNCT 2 AXA 3
Q296=+90 ;PUNCT 3 AXA 1
Q297=+35 ;PUNCT 3 AXA 2
Q298=+12 ;PUNCT 3 AXA 3
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+5 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE




16.14 Exemple de programare

Exemplu: Măsurare și re prelucrare știft dreptunghiular

Secvență de programare:

- Degroșare cu toleranță de finisare de 0,5 mm
- Măsurare
- Finisare știft dreptunghiular în conformitate cu valorile măsurate

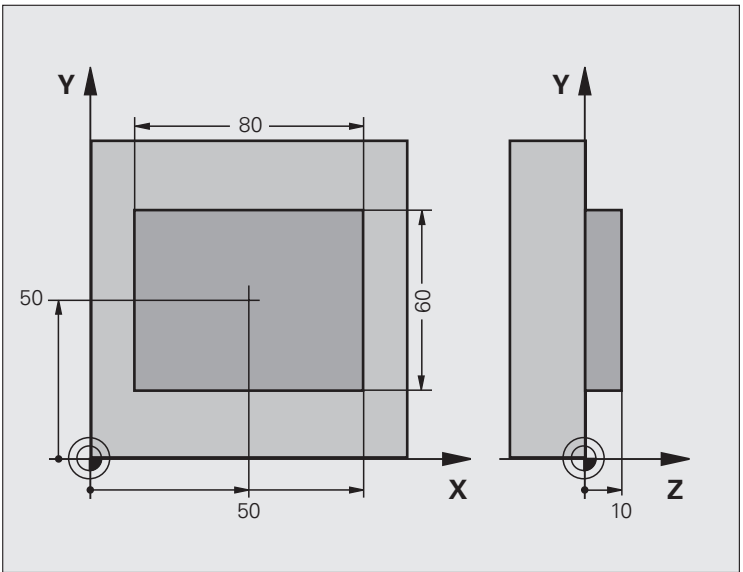


0 BEGIN PGM BEAMS MM	
1 TOOL CALL 69 Z	Pregătire apel sculă
2 L Z+100 R0 FMAX	Retragere sculă
3 FN 0: Q1 = +81	Lungime buzunar în X (dimensiune de tăiere)
4 FN 0: Q2 = +61	Lungime buzunar în Y (dimensiune de tăiere)
5 CALL LBL 1	Apelare subprogram pentru prelucrare
6 L Z+100 R0 FMAX	Retragere sculă, schimbare sculă
7 TOOL CALL 99 Z	Apelați palpatorul
8 TCH PROBE 424 MĂS. EXTERIOR DREPT.	Măsurare dreptunghi frezat brut
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	
Q274=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q282=80 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ	Lungime nominală în X (dimensiune finală)
Q283=60 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ	Lungime nominală în Y (dimensiune finală)
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q260=+30 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE	
Q284=0 ;LIMITĂ MAX. PRIMA LATURĂ	Nu sunt necesare valori de intrare pentru verificarea toleranței



Q285=0 ;LIMITĂ MIN. PRIMA LATURĂ	
Q286=0 ;LIMITĂ MAX. A DOUA LATURĂ	
Q287=0 ;LIMITĂ MIN. A DOUA LATURĂ	
Q279=0 ;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU	
Q280=0 ;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU	
Q281=0 ;FIȘIER MĂSURARE	Nu se transmite niciun jurnal de măsurare
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE	Nu se afișează niciun mesaj de eroare
Q330=0 ;NUMĂR SCULĂ	Scula nu este monitorizată
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164	Calculare lungime în X inclusiv devierea măsurată
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165	Calculare lungime în Y inclusiv devierea măsurată
11 L Z+100 R0 FMAX	Retrageți palpatorul, schimbați scula
12 TOOL CALL 1 Z S5000	Apel sculă pentru finisare
13 CALL LBL 1	Apelare subprogram pentru prelucrare
14 L Z+100 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
15 LBL 1	Subprogram cu ciclu fix pentru știfturi dreptunghiulare
16 CYCL DEF 213 FINISARE ȘTIFT	
Q200=20 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q201=-10 ;ADÂNCIME	
Q206=150 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU PĂTRUNDERE	
Q202=5 ;ADÂNCIME DE PĂTRUNDERE	
Q207=500 ;VITEZĂ DE AVANS PENTRU FREZARE	
Q203=+10 ;COORDONATĂ DE SUPRAFAȚĂ	
Q204=20 ;A 2-A PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q216=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	
Q217=+50 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q218=Q1 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ	LUNGIME X variabilă pentru tăiere și finisare
Q219=Q2 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ	Lungime Y variabilă pentru tăiere și finisare
Q220=0 ;RAZĂ COLȚ	
Q221=0 ;TOLERANȚĂ ÎN PRIMA AXĂ	
17 CYCL CALL M3	Apelare ciclu
18 LBL 0	Sfârșit subprogram
19 END PGM ARBORI MM	



Exemplu: Măsurarea unui buzunar dreptunghiular și înregistrarea rezultatelor

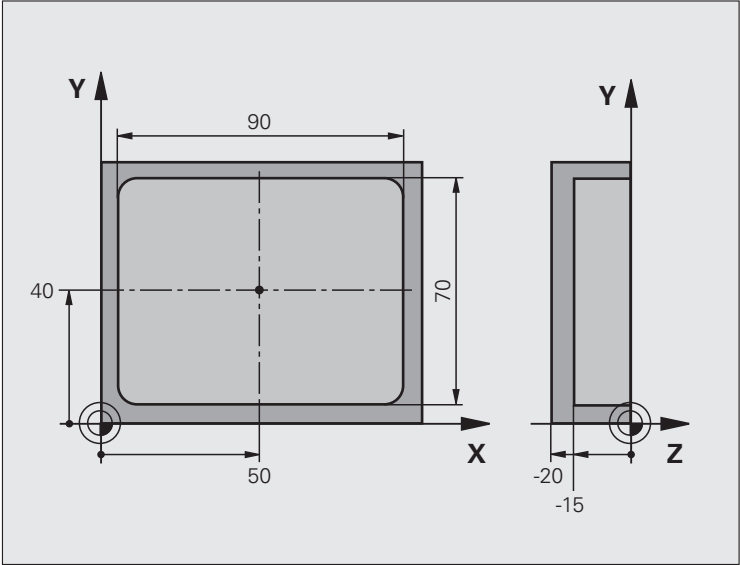

0 BEGIN PGM BSMEAS MM	
1 TOOL CALL 1 Z	Apel sculă pentru palpator
2 L Z+100 R0 FMAX	Retrageți palpatorul
3 TCH PROBE 423 MĂS. INTERIOR DREPT.	
Q273=+50 ;CENTRU PE PRIMA AXĂ	
Q274=+40 ;CENTRU PE A 2-A AXĂ	
Q282=90 ;LUNGIME PRIMA LATURĂ	Lungime nominală în X
Q283=70 ;LUNGIME A 2-A LATURĂ	Lungime nominală în Y
Q261=-5 ;ÎNĂLȚIME MĂSURARE	
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE	
Q260=+20 ;ÎNĂLȚIME DEGAJARE	
Q301=0 ;DEPLASARE DEGAJARE	

Q284=90.15;LIMITĂ MAX. PRIMA	Limită maximă în X
Q285=89.95;LIMITĂ MIN. PRIMA LATURĂ	Limită minimă în X
Q286=70.1;LIMITĂ MAX. A DOUA LATURĂ	Limită maximă în Y
Q287=69.9;LIMITĂ MIN. A DOUA LATURĂ	Limită minimă în Y
Q279=0.15;TOLERANȚĂ PRIMUL CENTRU	Deviere de poziție admisă în X
Q280=0.1 ;TOLERANȚĂ AL DOILEA CENTRU	Deviere de poziție admisă în Y
Q281=1 ;FIȘIER MĂSURARE	Salveze jurnalul de măsurare.
Q309=0 ;OPRIRE PGM ÎN CAZ DE EROARE	Nu se afișează niciun mesaj de eroare în cazul unei încălcări de toleranță
Q330=0 ;NUMĂR SCULĂ	Scula nu este monitorizată
4 L Z+100 R0 FMAX M2	Retragere pe axa sculei, oprire program
5 END PGM BSMEAS MM	





TS 440 IdNr. 372 401-90
HEDENHAIN IdNr. X 9434 1038 C12
D-85631 Traunreut
Made in Germany

17

**Cicluri palpator: funcții
speciale**



17.1 Principii

Prezentare generală

TNC oferă șase cicluri pentru următoarele scopuri speciale:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
2 CALIBRARE TS Calibrare rază palpator cu declanșator		Pagina 443
9 CALIBRARE TS LUNGIME Calibrare lungime palpator cu declanșator		Pagina 444
3 MĂSURARE Ciclu pentru definirea ciclurilor OEM		Pagina 445
4 MĂSURARE ÎN 3-D Ciclu de măsurare pentru palpare 3-D pentru definirea ciclurilor OEM		Pagina 447
440 MĂSURARE DEPLASARE AXĂ		Pagina 449
441 PALPARE RAPIDĂ		Pagina 452



17.2 CALIBRARE TS (Ciclul 2)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 2 calibrează automat un palpator cu declanșator utilizând un inel de reglaj sau un știft de precizie ca standard de calibrare.

- 1 Palpatorul se deplasează rapid (valoare din MP6150) până la înălțimea de degajare (dar numai dacă poziția actuală este sub înălțimea de degajare).
- 2 Apoi, TNC poziționează palpatorul din planul de lucru în centrul inelului de reglaj (calibrare din interior) sau în apropierea acestuia (calibrare din exterior).
- 3 Palpatorul se deplasează la adâncimea de măsurare (rezultat al parametrilor de prelucrare 618x.2 și 6185.x) și palpează inelul de reglaj succesiv în X+, Y+, X- și Y-.
- 4 În final, TNC mută palpatorul la înălțimea de degajare și scrie raza efectivă a vârfului bilei în datele de calibrare.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a începe calibrarea, trebuie să definiți centrul piesei de prelucrat de calibrare în spațiul de lucru al mașinii în Parametrii mașinii de la 6180.0 până la 6180.2 (coordonate REF).

Dacă lucrați cu mai multe intervale de deplasare, puteți salva un set separat de coordonate pentru centrul fiecărei piese de prelucrat (MP6181.1 până la 6181.2 și MP6182.1 până la 6182.2).

Parametrii ciclului



- **Înălțime degajare** (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care palpatorul nu poate intra în coliziune cu piesa de prelucrat de calibrare sau alte elemente de fixare. Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Rază inel calibrare:** Rază piesă de prelucrat de calibrare. Interval intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Calibr. interioară =0/calib. ext.=1:** Definiți dacă TNC trebuie să calibreze din interior sau exterior:
0: Calibrare din interior
1: Calibrare din exterior

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 2.0 CALIBRARE TS

6 TCH PROBE

2.1 ÎNĂLȚIME: +50 R +25.003 DIRECȚIE: 0



17.3 CALIBRARE LUNGIME TS (Ciclul 9)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 9 calibrează automat lungimea unui palpator cu declanșator într-un punct determinat de dvs.

- 1 Prepoziționați palpatorul, astfel încât coordonata definită în ciclu să poată fi accesată fără a intra în coliziune.
- 2 TNC mută palpatorul în direcția axei negative a sculei până când este emis un semnal de declanșare.
- 3 În final, TNC mută palpatorul înapoi în punctul de pornire al procesului de palpare și scrie lungimea efectivă a palpatorului în datele de calibrare.

Parametrii ciclului



- **Coordonata decalării de origine** (valoare absolută):
Coordonată exactă a punctului ce trebuie palpat.
Interval intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- **Sistem de referință?** (0=ACT/1=REF): Specificați sistemul de coordonate pe care se va baza decalarea de origine introdusă:
0: Decalarea de origine introdusă se bazează pe sistemul de coordonate activ al piesei de prelucrat (sistem ACT)
1: Decalarea de origine introdusă se bazează pe sistemul de coordonate activ al mașinii (sistem REF)

Példa: Blocuri NC

5 L X-235 Y+356 R0 FMAX

6 TCH PROBE 9.0 CALIBRARE LUNGIME TS

7 TCH PROBE 9.1 DECALARE DE
ORIGINE +50 SISTEM DE REFERINȚĂ 0

17.4 MĂSURARE (Ciclul 3)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 3 măsoară orice poziție de pe piesa de prelucrat într-o direcție selectabilă. Spre deosebire de alte cicluri de măsurare, Ciclul 3 vă permite să introduceți direct traseul de măsurare **DIST** și viteza de avans **F**. De asemenea, palpatorul se retrage printr-o valoare definibilă, după determinarea valorii măsurate **MB**.

- 1 Palpatorul se mută din poziția actuală, cu viteza de avans introdusă, în direcția de palpate definită. Direcția de palpate trebuie să fie definită în ciclu ca unghi polar.
- 2 După ce TNC a salvat poziția, palpatorul se oprește. TNC salvează coordonatele X, Y, Z în centrul vârfului palpatorului în cei trei parametri Q succesivi. TNC nu efectuează compensări de rază sau lungime. Definiți numărul primului parametru din ciclu.
- 3 În final, TNC mută palpatorul înapoi cu valoarea opusă direcției de palpate pe care ați definit-o în parametrul **MB**.

Luați în considerare la programare:



Comportamentul ciclului palpator 3 este definit de producătorul mașinii unealtă sau de către producătorul software-ului care îl folosește în cicluri palpator specifice.



Parametrii 6130 (viteza maximă de deplasare la punctul de palpate) și 6120 (viteza de avans pentru palpate), care sunt activi în alte cicluri de măsurare, nu sunt valabili în ciclul 3 de palpate.

Țineți minte că TNC scrie de fiecare dată în 4 parametri Q succesivi.

Dacă TNC nu poate determina un punct de palpate valid, programul va fi rulat fără mesaj de eroare. În acest caz, TNC atribuie valoarea -1 la al 4-lea parametru pentru a vă lăsa să vă ocupați de eroare.

TNC retrage palpatorul nu mai mult decât distanța de retragere **MB** și nu depășește punctul de pornire al măsurătorii. Aceasta evită coliziunile din timpul retragerii.

Cu funcția **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** puteți seta dacă ciclul va rula prin intrarea palpatorului X12 sau X13.



Parametrii ciclului



- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:** Introduceți numărul parametrului Q căruia vreți ca TNC să-i atribuie prima coordonată (X). Valorile Y și Z sunt în următorii parametrii Q. Interval intrare: de la 0 la 1999
- ▶ **Unghi palpăre:** Introduceți unghiul în direcția căruia se va deplasa palpatorul și confirmați cu tasta ENT. Interval de intrare: X, Y sau Z
- ▶ **Unghi palpăre:** Unghi, măsurat de pe **axa de palpăre**, după care se va mișca palpatorul. Confirmați cu ENT. Interval de intrare: de la -180,0000 la 180,0000
- ▶ **Calea maximă de măsurat:** Introduceți distanța maximă din punctul de pornire, pe care se poate deplasa palpatorul. Confirmați cu ENT. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru măsurare:** Introduceți viteza de avans pentru măsurare în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 3000,000
- ▶ **Calea maximă de retragere:** Traseu deplasare în direcția opusă direcției de palpăre, după ce tija a fost deviată. TNC deplasează palpatorul cel mult până la punctul de pornire pentru a evita coliziunile. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Sistem de referință? (0=EFFECTIV/1=REF):** Specificați dacă direcția de palpăre și rezultatul măsurării trebuie raportate la sistemul efectiv de coordonate (**EFFECTIV**, poate fi schimbat sau rotit) sau la sistemul de coordonate al mașinii (**REF**):
0: Palpați în sistemul curent și salvați rezultatul măsurării în sistemul **EFFECTIV**
1: Palpați în sistemul REF specific mașinii și salvați rezultatul măsurării în sistemul **REF**
- ▶ **Mod eroare (0=OPRIT/1=PORNIT):** Specificați dacă TNC va afișa un mesaj de eroare când tija palpatorului este deviată la pornirea ciclului. Dacă alegeți modul **1**, TNC salvează valoarea **2,0** în al 4-lea parametru de rezultat și continuă ciclul.
- ▶ **Mod eroare (0=OPRIT/1=PORNIT):** Specificați dacă TNC va afișa un mesaj de eroare când tija palpatorului este deviată la pornirea ciclului. Dacă alegeți modul **1**, TNC salvează valoarea **2,0** în al 4-lea parametru de rezultat și continuă ciclul:
0: Afișare mesaj de eroare
1: Fără afișare mesaj de eroare

Példa: Blocuri NC

4 TCH PROBE 3.0 MĂSURARE

5 TCH PROBE 3.1 Q1

6 TCH PROBE 3.2 X UNGHI: +15

7 TCH PROBE 3.3 DIST +10 F100 MB1
SISTEM DE REFERINȚĂ:0

8 TCH PROBE 3.4 MOD EROARE 1



17.5 MĂSURARE ÎN 3-D (Ciclul 4, funcție FCL 3)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 4 măsoară orice poziție de pe piesa de prelucrat în direcția de palpare definită de un vector. Spre deosebire de alte cicluri de măsurare, Ciclul 4 vă permite să introduceți direct traseul de măsurare și viteza de avans. De asemenea, palpatorul se retrage printr-o valoare definibilă, după determinarea valorii măsurate.

- 1 Palpatorul se mută din poziția actuală, cu viteza de avans introdusă, în direcția de palpare definită. Definiți direcția de palpare din ciclu utilizând un vector (valori delta în X, Y și Z).
- 2 După ce TNC a salvat poziția, palpatorul se oprește. TNC salvează coordonatele X, Y, Z în centrul vârfului palpatorului (fără calcularea datelor de calibrare) în cei trei parametri Q succesivi. Definiți numărul primului parametru din ciclu.
- 3 În final, TNC mută palpatorul înapoi cu valoarea opusă direcției de palpare pe care ați definit-o în parametrul **MB**.

Luați în considerare la programare:



TNC retrage palpatorul nu mai mult decât distanța de retragere **MB** și nu depășește punctul de pornire al măsurătorii. Aceasta evită coliziunile din timpul retragerii.

Țineți minte că TNC scrie de fiecare dată în 4 parametri Q succesivi. Dacă TNC nu a putut determina un punct de palpare valabil, al patrulea parametru rezultat va avea valoarea -1.

TNC salvează valorile măsurate fără a calcula datele de calibrare ale palpatorului.

Cu funcția **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** puteți seta dacă ciclul va rula prin intrarea palpatorului X12 sau X13.



Parametrii ciclului



- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:** Introduceți numărul parametrului Q căruia vreți ca TNC să-i atribuie prima coordonată (X). Interval de intrare: de la 0 la 1999
- ▶ **Cale relativă de măsurare pe X:** Componentă X a vectorului de direcție care definește direcția în care se va deplasa palpatorul. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Cale relativă de măsurare pe Y:** Componentă Y a vectorului de direcție care definește direcția în care se va deplasa palpatorul. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Cale relativă de măsurare pe Z:** Componentă Z a vectorului de direcție care definește direcția în care se va deplasa palpatorul. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Cale maximă de măsurare:** Introduceți distanța maximă din punctul de pornire, pe care se poate deplasa palpatorul de-a lungul vectorului de direcție. Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999
- ▶ **Viteză de avans pentru măsurare:** Introduceți viteza de avans pentru măsurare în mm/min. Interval de intrare: de la 0 la 3000,000
- ▶ **Calea maximă de retragere:** Traseu de deplasare în direcția opusă direcției de palpate, după ce tija a fost deviată. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- ▶ **Sistem de referință? (0=EFFECTIV/1=REF):** Specificați dacă rezultatul măsurătorii trebuie salvat în sistemul de coordonate efectiv (**IST**, poate fi de aceea schimbat sau rotit) sau în funcție de sistemul de coordonate al mașinii (**REF**).
0: Salvați rezultatul măsurării în sistemul **EFFECTIV**
1: Salvați rezultatul măsurării în sistemul **REF**

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 4.0 MĂSURARE ÎN 3-D

6 TCH PROBE 4.1 Q1

7 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1

8 TCH PROBE 4.3 DIST +45 F100 MB50 SISTEM DE REFERINȚĂ:0

17.6 MĂSURARE DEPLASARE AXĂ (ciclu palpator 440, DIN/ISO: G440)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 440 măsoară deplasările axei mașinii. Asigurați-vă că scula de calibrare cilindrică utilizată în conexiune cu TT 130 are dimensiunile corespunzătoare.

- 1 TNC poziționează scula de calibrare cu o deplasare rapidă (valoare din MP6550 sau MP6361) în apropierea TT urmând logica de poziționare (consultați capitolul 1.2).
- 2 La început, TNC efectuează o măsurătoare pe axa palpatorului. Scula de calibrare este decalată cu valoarea definită de dvs. în tabelul de scule TOOL.T sub TT: R-OFFS (standard = rază scul). TNC întotdeauna efectuează măsurătoarea pe axa palpatorului.
- 3 Apoi, TNC efectuează măsurătoarea în planul de lucru. Definiți prin parametrul Q364 pe axa și direcția în care va fi efectuată măsurarea planului de lucru.
- 4 Dacă efectuați o calibrare, TNC salvează datele de calibrare. De fiecare dată când efectuați o măsurătoare, TNC compară valorile măsurate cu datele de calibrare și scrie devierile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q185	Abatere de la valoarea de calibrare în X
Q186	Abatere de la valoarea de calibrare în Y
Q187	Abatere de la valoarea de calibrare în Z

Puteți utiliza această valoare pentru compensarea devierii printr-o decalare incrementală de origine (Ciclul 7).

- 5 În final, scula de calibrare revine la înălțimea de degajare.



Luați în considerare la programare:



Înainte de a rula ciclul 440 pentru prima dată, trebuie să calibrați palpatorul sculei cu ciclurile palpator sculă 30.

Asigurați-vă că datele despre sculă ale sculei de calibrare au fost introduse în tabelul de scule TOOL.T.

Înainte de a rula ciclul, trebuie să activați scula de calibrare cu TOOL CALL.

Asigurați-vă că palpatorul de sculă TT este conectat la intrarea X13 a unității logice și că este gata de funcționare (Parametrul 65xx).

Înainte de a efectua o măsurătoare, trebuie să faceți cel puțin o calibrare, altfel TNC va afișa un mesaj de eroare. Dacă lucrați cu mai multe intervale de deplasare, trebuie să efectuați o calibrare pentru fiecare dintre acestea.

TNC calculează valori incorecte dacă direcțiile de palpate pentru calibrare și măsurare nu corespund.

De fiecare dată când rulați ciclul 440, TNC resetează parametrii rezultați Q185 până la Q187.

Dacă doriți să setați o limită pentru deplasarea axei în axele mașinii, introduceți limitele dorite în tabelul de scule TOOL.T sub LTOL pentru axa broșei și sub RTOL pentru planul de lucru. Dacă limitele sunt depășite, TNC afișează un mesaj de eroare corespunzător după măsurătorile de control.

După încheierea ciclului, TNC restaurează setările broșei care au fost active înainte de ciclu (M3/M4).



Parametrii ciclului



- **Operație: 0=calibr., 1=măsurare?** Q363: Definiți dacă doriți să calibrați sau să efectuați o măsurătoare de verificare:
0: Calibrare
1: Măsurare
- **Direcții de palpate** Q364: Definirea direcțiilor de palpate din planul de lucru:
0: Măsurare numai în direcția pozitivă a axei de referință
1: Măsurare numai în direcția pozitivă a axei secundare
2: Măsurare numai în direcția negativă a axei de referință
3: Măsurare numai în direcția negativă a axei secundare
4: Măsurare în direcțiile pozitive ale axelor de referință și secundare
5: Măsurare în direcția pozitivă a axei de referință și în direcția negativă a axei secundare
6: Măsurare în direcția negativă a axei de referință și în direcția pozitivă a axei secundare
7: Măsurare în direcțiile negative ale axelor de referință și secundare
- **Prescriere de degajare** Q320 (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și contactul de palpate. Q320 este adăugat la MP6540. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime de degajare** Q 260 (valoare absolută): Coordonată pe axa palpatorului la care nu poate apărea nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat (elementele de fixare) (raportată la originea activă). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 440 MĂSURARE DEPLASARE AXĂ	
Q363=1	;DIRECȚIE
Q364=0	;DIRECȚII DE PALPARE
Q320=2	;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q260=+50	;ÎNĂLȚIME DEGAJARE



17.7 PALPARE RAPIDĂ (Ciclul 441, DIN/ISO: G441, funcție FCL 2)

Rulare ciclu

Ciclul de palpare 441 acceptă setarea globală a diferitor parametri de palpator (ex. viteză de avans de poziționare) pentru toate ciclurile palpator utilizate ulterior. Acest lucru facilitează optimizarea programelor, pentru a obține reduceri ale timpului de prelucrare total.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a programa, rețineți următoarele:

Nu există mișcări de prelucrare în Ciclul 441. Acesta setează doar parametri de palpare diferiți.

END PGM, M02, M30 resetează setările globale ale Ciclului 441.

Puteți activa detectarea automată a unghiului (Parametrul de ciclu **Q399**) numai dacă Parametrul mașinii 6165=1. Dacă modificați Parametrul mașinii 6165, trebuie să recalibrați palpatorul.



Parametrii ciclului



- **Viteza de avans pentru poziționare** Q396: Definiți viteza de avans cu care palpatorul este deplasat în pozițiile specificate. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999
- **Viteza de avans pentru poziționare=FMAX (0/1)** Q397: Definiți dacă palpatorul se va deplasa cu **FMAX** (avans transversal rapid) în pozițiile specificate.
0: Deplasare cu viteză de avans din **Q396**
1: Deplasare cu **FMAX**
- **Urmărire unghi** Q399: Definiți dacă TNC trebuie să orienteze palpatorul înainte de fiecare proces de palpate.
0: Nu orientați
1: Orientați broșa înainte de fiecare proces de palpate pentru a mări precizia
- **Întrerupere automată** Q400: Definiți dacă TNC trebuie să întrerupă rularea programului și să afișeze rezultatele măsurătorii pe ecran, după un ciclu de măsurare pentru măsurarea automată a piesei de prelucrat:
0: Nu întrerupeți rularea programului, chiar dacă ieșirea rezultatelor măsurătorii de pe ecran este specificată în ciclul de palpate respectiv.
1: Întrerupeți rularea programului și afișați rezultatele de măsurare pe ecran. Pentru a continua rularea programului, apăsați butonul NC Start

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 441 PALPARE RAPIDĂ	
Q396=3000;	VITEZĂ DE AVANS PENTRU POZIȚIONARE
Q397=0	;SELECTARE VITEZĂ DE AVANS
Q399=1	;DEPISTARE UNGHI
Q400=1	;ÎNTRERUPERE





18

**Cicluri palpator:
măsurarea automată a
cinematicii**



18.1 Măsurare cinematică cu palpatoarele TS (opțiune KinematicsOpt)

Principii

Nevoia de acuratețe este tot mai mare, în special la prelucrarea pe 5 axe. Este nevoie de producerea de piese complexe cu precizie mare și ca această precizie să se păstreze pe perioade lungi.

Unele motive pentru neacuratețea în prelucrarea pe mai multe axe sunt devierile dintre modelul cinematic stocat în dispozitivul de control (vezi figura 1 dreapta) și cinematica existentă pe mașină (vezi figura 2 dreapta). Când sunt poziționate axele de rotație, aceste devieri cauzează neacuratețea piesei de lucru (vezi figura 3 dreapta). Deci, este necesar ca modelul să fie cât mai aproape de realitate.


Noua funcție **KinematicsOpt** a TNC este o componentă importantă care vă ajută la atingerea acestor obiective complexe: Un ciclu palpator 3-D măsoară axele de rotație ale mașinii în mod complet automat, indiferent dacă acestea sunt mese sau capete de broșă. O bilă de calibrare este fixată în orice poziție pe masa mașinii și măsurată la rezoluția dorită. Doar definiți zona de măsurare pentru fiecare axă de rotație în parte.

Din valorile măsurate, TNC calculează acuratețea de înclinare. Software-ul reduce eroarea de poziționare care apare din mișcările de înclinare și la sfârșitul procesului de măsurare, salvează geometria mașinii în constantele din tabelul cinematic.

Prezentare generală

TNC oferă cicluri ce permit salvarea, verificarea și optimizarea cinematicii mașinii în mod automat:

Ciclu	Tastă soft	Pagină
450 SALVARE CINEMATICĂ: Salvare și restaurare automată a configurațiilor cinematice		Pagina 458
451 MĂSURARE CINEMATICĂ: Verificare sau optimizare automată a cinematicii mașinii		Pagina 460
452 COMPENSARE PRESETARE: Verificare sau optimizare automată a cinematicii mașinii		Pagina 474

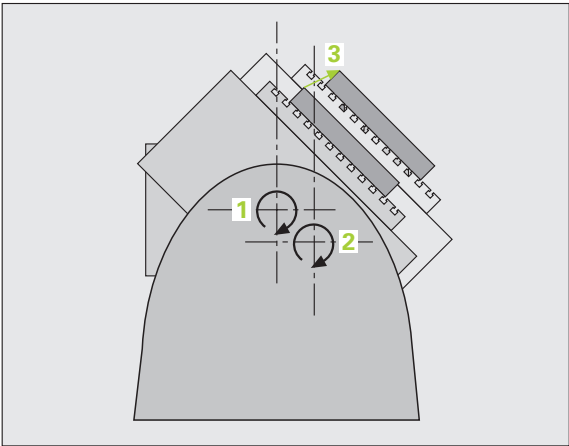

18.2 Premise

Următoarele condiții sunt obligatorii pentru testul utilizării sculei:

- Opțiunile software 48 (KinematicsOpt) și 8 (opțiune software1) și FLC3 trebuie să fie activate.
- Palpatorul 3D folosit pentru măsurare trebuie să fie calibrat.
- O bilă de calibrare cu rază cunoscută și rigiditate suficientă trebuie atașată la o poziție pe masa mașinii. Bilele de calibrare pot fi achiziționate de la diferiți producători de echipamente de măsurare.
- Descrierea cinematicii mașinii trebuie să fie completă și corectă. Valorile de transformare trebuie introduse cu o precizie de aproximativ 1 mm.
- Toate axele de rotație trebuie să fie axe NC. KinematicsOpt nu permite măsurarea axelor manuale.
- Geometria completă a mașinii trebuie măsurată (de către producătorul mașinii unelte, în timpul punerii în funcțiune).
- În **MP6600** definiți limita de toleranță de la care TNC va afișa un mesaj în modul de Optimizare când cinematica măsurată depășește această valoare limită (consultați "KinematicsOpt: Limită de toleranță în modul Optimizare: MP6600," la pagina 313).
- Parametrul mașinii **MP6601** trebuie să definească devierea maxim admisă de la parametrul ciclului introdus cu raza bilei de calibrare măsurată în cicluri (consultați "KinematicsOpt, deviația permisă a razei bilei de calibrare: MP6601," la pagina 313).



18.3 SALVARE CINEMATICALĂ (Ciclul 450, DIN/ISO: G450; opțiune)

Rulare ciclu

Cu ciclul palpatorului 450 puteți salva cinematica activă a mașinii, restaura una salvată anterior sau returna starea de salvare curentă pe ecran și într-un fișier jurnal. Sunt disponibile 10 spații de memorie (numerotate de la 0 la 9).

Luați în considerare la programare:




Salvați întotdeauna configurația cinematicii active înainte de a rula o optimizare a cinematicii. Avantajul:

- Puteți restaura datele vechi dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate sau dacă apar erori în timpul optimizării (de ex.: până de curent).

Modul Salvare: Pe lângă configurarea cinematicii, TNC salvează de fiecare dată codul (liber definibil) introdus ultima dată în MOD. Apoi nu veți putea suprascrie această locație de memorie decât dac introduceți acest cod. Dacă ați salvat o configurare de cinematică fără a introduce un cod, TNC va scrie peste datele vechi la următorul proces de salvare!

Mod Restaurare: TNC trebuie să restaureze datele salvate doar la o configurare cinematică corespunzătoare.

Modul Restaurare: O schimbare în cinematică va afecta și presetările. Setări presetările din nou, dacă este nevoie.

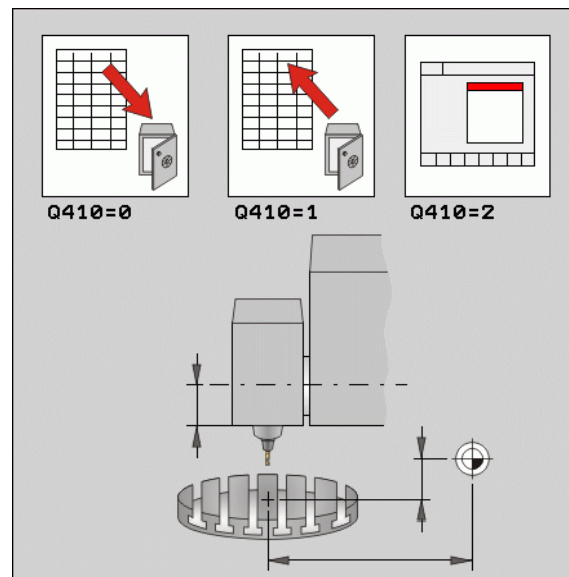

Parametrii ciclului



- **Mod (0/1/2) Q410:** Specificați dacă se salvează sau restaurează o configurație a cinematicii:
0: Salvare cinematică activă
1: Restaurare configurație cinematică salvată anterior
2: Afișare stare de salvare
- **Memorie (0...9) Q409:** Adresa de memorie în care doriți să salvați întreaga configurație a cinematicii sau adresa de memorie de unde doriți să restaurați configurația. Interval de intrare de la 0 la 9, fără funcție dacă este selectat modul 2.

Példa: Blocuri NC

5 TCH PROBE 450 SALVARE CINEMATICAL

Q410=0 ;MOD

Q409=1 ;MEMORIE

Funcție jurnal

După rularea Ciclului 450, TNC creează un jurnal de măsurare (**TCHPR450.TXT**) care conține următoarele informații:

- Data și timpul când a fost creat jurnalul.
- Partea programului NC de unde a fost rulat ciclul
- Mod folosit (0=Salvare/1=Restaurare/2=Stare de salvare)?
- Numărul spațiului de memorie (0 la 9)
- Numărul liniei configurării cinematice din tabelul de cinematică
- Codul, dacă ați introdus unul imediat înaintea rulării Ciclului 450.

Celelalte date din jurnal variază în funcție de modul selectat:

- **Mod 0:**
Jurnalizarea tuturor înregistrărilor pentru axe și pentru transformare a lanțului cinematic salvat de TNC.
- **Mod 1:**
Jurnalizarea tuturor înregistrărilor de transformare înainte și după restaurarea configurației cinematice
- **Mod 2:**
Lista cu starea curentă de salvare pe ecran și în jurnal, inclusiv adresa de memorie, numerele de cod, numerele cinematicii și data salvării



18.4 MĂSURARE CINEMATICĂ (Ciclul 451, DIN/ISO: G451; opțiune)

Rulare ciclu

Ciclul palpator 451 vă permite să verificați și, dacă este necesar, să optimizați cinematica mașinii. Folosiți palpatorul 3-D TS pentru a măsura orice bilă de calibrare HEIDENHAIN pe care ați atașat-o la masa mașinii.



HEIDENHAIN recomandă utilizarea bilelor de calibrare HEIDENHAIN **KKH 250** (nr. ID 655 475-01) sau **KKH 100** (nr. ID 655 475-02) , acestea având o rigiditate ridicată și fiind concepute special pentru calibrarea mașinii. Vă rugăm să luați legătura cu HEIDENHAIN în cazul în care aveți întrebări pe această temă.

TNC evaluează acuratețea rotiri statice. Software-ul minimizează erorile spațiale care rezultă din mișcările de înclinare și, la sfârșitul procesului de măsurare, salvează în mod automat geometria mașinii în constantele respective ale mașinii, din descrierea cinematicilor.

- 1 Prindeți bila de calibrare și verificați eventuale coliziuni
- 2 În modul de Operare manuală, setați punctul de referință în centrul bilei sau dacă sunt definite **Q431=1** sau **Q431=3**: în axa palpatorului, poziționați manual palpatorul peste bila de calibrare și, în planul de lucru, peste centrul bilei.
- 3 Selectați modul Rulare program și porniți programul de calibrare.
- 4 TNC măsoară automat toate cele trei axe, succesiv, la rezoluția aleasă.



- 5 În final, TNC readuce axele de rotație în poziția inițială și salvează valorile măsurate și deviațiile în următorii parametri Q:

Număr parametru	Semnificație
Q141	Deviație standard măsurată în axa A (-1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q142	Deviație standard măsurată în axa B (-1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q143	Deviație standard măsurată în axa C (-1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q144	Deviație standard optimizată în axa A (-1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q145	Deviație standard optimizată în axa B (-1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q146	Deviație standard optimizată în axa C (-1 dacă axa nu a fost măsurată)



Direcție de poziționare

Direcția de poziționare a axei de rotație ce urmează a fi măsurată, este determinată din unghiurile de pornire și cel final definite în ciclu. La 0° este executată automat o măsurare de referință. TNC va afișa un mesaj de eroare dacă unghiul de pornire, unghiul final și numărul de puncte de măsurare selectate rezultă într-o poziție de măsurare de 0°.

Specificați unghiul de pornire și cel final pentru a evita măsurarea aceleiași poziții de două ori. După cum a fost menționat mai sus, nu se recomandă folosirea unui punct duplicat de măsurare (de ex.: poziții de măsurare: +90° și -270°), deși nu va genera mesaje de eroare.

- Exemplu: unghi de pornire = +90°, unghi final = -90°
 - Unghi de pornire = +90°
 - Unghi final = -90°
 - Nr. puncte măsurare = 4
 - Pasul unghiului rezultat din calcul = $(-90 - +90) / (4-1) = -60^\circ$
 - Punctul de măsurare 1 = +90°
 - Punctul de măsurare 2 = +30°
 - Punctul de măsurare 3 = -30°
 - Punctul de măsurare 4 = -90°
- Exemplu: unghi de pornire = +90°, unghi final = +270°
 - Unghi de pornire = +90°
 - Unghi final = +270°
 - Nr. puncte măsurare = 4
 - Pasul unghiului rezultat din calcul = $(270 - 90) / (4-1) = +60^\circ$
 - Punctul de măsurare 1 = +90°
 - Punctul de măsurare 2 = +150°
 - Punctul de măsurare 3 = +210°
 - Punctul de măsurare 4 = +270°

Mașini cu axe cu cuplare Hirth



Pentru a putea fi poziționate, axele trebuie scoase din cuplarea Hirth. Deci, țineți minte să lăsați spațiu de siguranță suficient de mare pentru a evita coliziunile dintre palpator și bila de calibrare. De asemenea, asigurați-vă că este suficient spațiu pentru a ajunge la degajarea de siguranță (limitator de cursă software)

Definiți o înălțime de retragere **Q408** mai mare decât 0 dacă opțiunea software 2 (**M128, FUNCȚIA TCPM**) nu este disponibilă.

Dacă este cazul, TNC rotunjește pozițiile de măsurare calculate, astfel încât să se potrivească în grila Hirth (în funcție de unghiul de pornire, unghiul final și numărul punctelor de măsurare).

Pozițiile de măsurare sunt calculate din unghiul de pornire, unghiul final și numărul de măsurători pentru axa respectivă.

Exemplu de calculare a pozițiilor de măsurare pentru o axă A:

Unghi pornire **Q411** = -30

Unghi final **Q412** = +90

Număr de puncte de măsurare **Q414** = 4

Pasul unghiular calculat = $(Q412 - Q411) / (Q414 - 1)$

Pasul unghiular calculat = $(90 - -30) / (4 - 1) = 120 / 3 = 40$

Poziție de măsurare 1 = $Q411 + 0 * \text{pas unghiular} = -30^\circ$

Poziție de măsurare 2 = $Q411 + 1 * \text{pas unghiular} = +10^\circ$

Poziție de măsurare 3 = $Q411 + 2 * \text{pas unghiular} = +50^\circ$

Poziție de măsurare 4 = $Q411 + 3 * \text{pas unghiular} = +90^\circ$



Alegere număr de puncte de măsurare

Pentru a economisi timp, puteți efectua o optimizare cu un număr mic de puncte de măsurare (1-2).

Apoi efectuați o optimizare mai bună cu un număr mediu de puncte de măsurare (recomandat 4) Un număr mare de puncte de măsurare nu îmbunătățește rezultatele. În mod ideal, punctele de măsurare trebuie distribuite în mod egal pe zona de înclinare a axei.

Din acest motiv ar trebui să măsurați o axă cu o înclinare între 0° - 360° în 3 puncte de măsurare, la 90° , 180° și 270° .

Dacă doriți să verificați acuratețea, puteți introduce un număr mare de puncte de măsurare în modul **Verificare**.



Nu trebuie să definiți un punct de măsurare la 0° sau 360° . Aceste poziții nu oferă date metrologice relevante.

Alegerea poziției bilei de calibrare pe masa mașinii

În principiu, puteți prinde bila de calibrare în orice poziție pe masa mașinii. Dacă este posibil, puteți prinde bila de calibrare pe partea fixă a mașinii sau pe piesele de lucru (de ex.: folosind prindere magnetică) Următorii factori pot influența rezultatele măsurătorii:

- Pe mașinile cu mese rotative/mese înclinate:
Prindeți bila de calibrare cât mai departe posibil de centrul de rotație.
- Mașinile cu avans transversal foarte mare:
Prindeți bila de calibrare cât mai aproape cu putință de poziția de prelucrare ulterioară.

Note despre precizie

Erorile geometrice și de poziționare ale mașinii influențează valorile măsurate și în consecință și optimizarea axei de rotație. Din această cauză va exista mereu o anumită valoare de eroare.

Dacă nu ar fi erori geometrice sau de poziționare, orice valori măsurate de ciclu în orice punct al mașinii la un anumit timp, ar fi reproductibile. Cu cât este mai mare eroare de poziționare sau cea geometrică, cu atât mai mare va fi diferența între valorile măsurate când fixați bila de calibrare în diferite poziții în sistemul de coordonate al mașinii.

Rezultatele înregistrate de TNC, în jurnalul de măsurare, sunt un indiciu al acurateței înclinării statice a mașinii. Totuși, raza cercului de măsurare, numărul și poziția punctelor de măsurare trebuie să fie incluse în evaluarea acurateței. Un singur punct de măsurare nu este suficient pentru calcularea dispersării. Pentru un singur punct, rezultatul calculului este eroarea spațială a acelui punct de măsurare.

Dacă mai multe axe de rotație sunt deplasate simultan, aceste valori de eroare se combină. În cel mai rău caz, aceste valori se adună.



Dacă mașina este echipată cu broșă controlată, ar trebui să activați urmărirea unghiului cu parametrul **MP6165**. Aceasta mărește precizia măsurătorilor cu un palpator 3-D.

Dacă este necesar, dezactivați blocajul de pe axele de rotație în timpul calibrării. În caz contrar ar putea rezulta măsurători eronate. Manualul mașinii unelte conține informații suplimentare.



Notă la diferite metode de calibrare

- **Optimizare grosieră în timpul punerii în funcțiune după introducerea dimensiunilor aproximative.**
 - Număr de puncte de măsurare între 1 și 2
 - Pas unghiular al axelor de rotație: Aproximativ 90°
- **Optimizare fină pe întreg intervalul de deplasare**
 - Număr de puncte de măsurare între 3 și 6
 - Unghiul de pornire și cel final ar trebui să acopere cel mai mare interval de deplasare al axelor de rotație
 - Poziționați bila de calibrare pe masa mașinii astfel încât pe axele mesei rotative să fie un cerc mare de măsurare sau măsurătorile pe capul axelor de rotație să fie făcute la o poziție reprezentativă (ex. în centrul intervalului de deplasare).
- **Optimizarea unei poziții specifice a axei de rotație.**
 - Număr de puncte de măsurare între 2 și 3
 - Măsurătorile sunt efectuate lângă unghiul axei de rotație la care piesa de lucru urmează să fie prelucrată.
 - Poziționați bila de calibrare pe masa mașinii în poziția de unde se va face prelucrarea
- **Verificarea preciziei mașinii**
 - Număr de puncte de măsurare între 4 și 8
 - Unghiul de pornire și cel final ar trebui să acopere cel mai mare interval de deplasare al axelor de rotație
- **Determinarea neurmăririi axei de rotație în timpul inspecției**
 - Număr de puncte de măsurare între 8 și 12
 - Unghiul de pornire și cel final ar trebui să acopere cel mai mare interval de deplasare al axelor de rotație

Joc lateral

Jocul lateral este un joc între codorul de rotație sau cel unghiular și masa mașinii care apare când direcția de avans transversal este inversată. Dacă axele de rotație au joc lateral în afara pasului de control, pot rezulta erori mari în timpul înclinării. Ciclul activează automat compensarea internă pentru jocul lateral de 1 grad în axele de rotație digitale fără introducerea separată a pozițiilor de măsurare.

În modul Verificare, TNC rulează seriile de măsurători pentru fiecare axă pentru a putea ajunge la pozițiile de măsurare din ambele direcții. TNC înscrie media aritmetică a valorilor absolute a jocului lateral al axei de rotație măsurate.



Din motive de acuratețe, dacă raza cercului de măsurare este < 1 mm, TNC nu calculează jocul lateral. Cu cât raza cercului de măsurare este mai mare, cu atât mai precis va fi TNC în determinarea jocului lateral. (Consultați 〰i „Funcție jurnal,” la pagina 472).



Luați în considerare la programare:



Luați în considerare că toate funcțiile de înclinare în planul de lucru sunt resetate. **M128** sau **FUNCȚIA TCPM** sunt dezactivate.

Poziționați bila de calibrare pe masa mașinii în așa fel încât să nu existe risc de coliziune în timpul procesului de măsurare.

Înainte de a defini ciclul, trebuie să setați punctul de referință în centrul bilei de calibrare și să-l activați.

Pentru axele de rotație fără codoare separate de poziție, selectați punctele de măsurare de așa manieră încât să trebuiască să traversați o distanță de 1° către limitatorul de cursă. TNC are nevoie de această distanță pentru compensarea internă a jocului lateral.

Pentru viteza de avans la poziționare, în timpul deplasării la înălțimea de palpate în axa palpatorului, TNC folosește valoarea din parametrul ciclului **Q253** sau parametrul mașinii **MP6150**, oricare este mai mic. TNC deplasează axa de rotație la viteza de avans de poziționare **Q253** în timp ce monitorizarea palpatorului nu este activă.

Dacă datele cinematice, obținute în modul de optimizare, sunt mai mari decât limita admisă (**MP6600**), TNC afișează o avertizare. Apoi trebuie să confirmați valoarea prin apăsarea NC start.

Luați în considerare că o schimbare în cinematică va afecta și presetările. Resetați presetarea după o optimizare.

La fiecare proces de palpate, TNC măsoară mai întâi raza bilei de calibrare. Dacă raza bilei de calibrare diferă de raza introdusă cu mai mult decât este definit în parametrul **MP6601**, atunci TNC afișează un mesaj de eroare și oprește măsurătoarea.

Dacă întrerupeți ciclul în timpul măsurătorii, s-ar putea ca datele cinematice să nu mai fie în forma originală. Salvați configurarea cinematică activă înaintea optimizării cu Ciclul 450, pentru a putea restaura configurarea cinematică în cazul unei erori.

Programare în inci: TNC înregistrează de fiecare dată rezultatele măsurătorilor în milimetri.

Parametrii ciclului



- **Modul (0=Verificare/1=Măsurare) Q406:** Specificați dacă TNC va verifica sau optimiza cinematica activă: **0:** Verificați cinematica activă a mașinii. TNC măsoară cinematica pe axele definite, dar nu efectuează nicio schimbare la aceasta. TNC afișează rezultatele măsurătorii într-un jurnal. **1:** Optimizați cinematica activă a mașinii. TNC măsoară și optimizează cinematica de pe axele definite.
- **Raza exactă a sferei de calibrare Q407:** Introduceți raza exactă a sferei de calibrare. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99,9999
- **Prescriere de degajare Q320 (valoare incrementală):** Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- **Înălțime retractare Q408 (valoare absolută):** Interval de intrare de la 0,0001 la 99999,9999
- Valoare de intrare = 0:
Nu deplasați la nici o înălțime de retragere. TNC se deplasează la următorul punct de măsurare pe axa de măsurat. Nu este permis pentru axe Hirth! TNC se deplasează la primul punct de măsurare în seriile A, apoi B, apoi C.
 - Valoare de intrare >0:
Înălțime de retragere în sistemul de coordonate neîncadrat al piesei de lucru, la care se poziționează TNC înaintea poziționării axei de rotație pe axa broșei. De asemenea, TNC deplasează palpatorul în planul de lucru la origine. Monitorizarea palpatorului nu este activă în acest mod. Definiți viteza de poziționare în parametrul Q253.
- **Viteză de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul poziționării în mm/min. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99999,9999; în mod alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- **Unghi de referință Q380 (valoare absolută):** Unghi de referință (rotație de bază) pentru măsurarea punctelor de măsurare în sistemul activ de coordonate al piesei de lucru. Definirea unui unghi de referință poate mări considerabil intervalul de măsurare al unei axe. Interval de intrare: de la 0 la 360,0000

Példa: Program calibrare

4 APEL SCULĂ "TASTER" Z

5 TCH PROBE 450 SALVARE CINEMATICALĂ

Q410=0 ;MOD

Q409=5 ;MEMORIE

6 TCH PROBE 451 MĂSURARE CINEMATICALĂ

Q406=1 ;MOD

Q407=12.5 ;RAZĂ SFERĂ

Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE

Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE

Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE

Q380=0 ;UNGHI REFERINȚĂ

Q411=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A

Q412=+90 ;PUNCT FINAL AXA A

Q413=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A

Q414=0 ;PUNCTE MĂS. AXĂ A

Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B

Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B

Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B

Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B

Q419=-90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C

Q420=+90 ;UNGHI FINAL AXA C

Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C

Q422=2 ;PUNCTE DE MĂSURARE AXĂ C

Q423=4 ;NR. PUNCTE MĂS.

Q432=1 ;PRESETARE



- ▶ **Unghi de pornire în axa A Q411** (valoare absolută): Unghi de pornire în axa A la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa A Q412** (valoare absolută): Unghi final în axa A la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență Axă A Q413:** Unghi de incidență în axa A la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa A Q414:** Numărul măsurărilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa A. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval de intrare: de la 0 la 12
- ▶ **Unghi de pornire în axa B Q415** (valoare absolută): Unghi de pornire în axa B la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa B Q416** (valoare absolută): Unghi final în axa B la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență în axa B Q417** (valoare absolută): Unghi de incidență în axa B la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa B Q418:** Numărul măsurărilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa B. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval de intrare: de la 0 la 12



- ▶ **Unghi de pornire în axa C Q419** (valoare absolută): Unghi de pornire în axa C la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa C Q420** (valoare absolută): Unghi final în axa C la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență în axa C Q421** (valoare absolută): Unghi de incidență în axa C la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa C Q422:** Numărul măsurărilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa C. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval intrare: de la 0 la 12.
- ▶ **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura bila de calibrare în plan cu 4 sau 3 puncte de palpate. 3 puncte de palpate măresc viteza de măsurare:
 - 4: Folosește 4 puncte de măsurare (setare standard)
 - 3: Folosește 3 puncte de măsurare
- ▶ **Presetare (0/1/2/3) Q431:** Specificați dacă TNC va seta automat presetarea activă (punct de referință) în centrul bilei:
 - 0: Nu setați presetarea automat în centrul bilei: Setati presetarea manual, înainte de începerea ciclului
 - 1: Setati presetarea automat în centrul bilei înainte de măsurare: Prepoziționați manual palpatorul peste bila de calibrare înainte de începerea ciclului
 - 2: Setati presetarea automat în centrul bilei după măsurare: Setati presetarea manual, înainte de începerea ciclului
 - 3: Setati presetarea în centrul bilei înainte de și după măsurare: Prepoziționați manual palpatorul peste bila de calibrare înainte de începerea ciclului



Dacă ați activat "Presetare" înainte de măsurare (Q431 = 1/3), deplasați palpatorul într-o poziție deasupra centrului bilei de calibrare înainte de începerea ciclului.



Funcție jurnal

După rularea Ciclului 451, TNC creează un jurnal de măsurare (**TCHPR451.TXT**) care conține următoarele informații:

- Data și timpul când a fost creat jurnalul.
- Partea programului NC de unde a fost rulat ciclul
- Modul folosit (0=Verificare/1=Optimizare)
- Număr cinematică activă
- Raza bilei de calibrare introdusă
- Pentru fiecare axă de rotație măsurată:
 - Unghi pornire
 - Unghi final
 - Unghi de incidență
 - Număr de puncte de măsurare
 - Dispersie măsurată (deviație standard măsurată)
 - Dispersie optimizată (deviație standard optimizată)
 - Joc lateral determinat
 - Eroare medie de poziționare
 - Rază cerc de măsurare
 - Valorile de compensație în toate axele
 - Incertitudine de măsurare a axelor de rotație

Note pe marginea datelor din jurnal

Număr de evaluare

Numărul de evaluare este o măsură a calității pozițiilor de măsurare cu privire la transformările variabile ale modelului cinematic. Cu cât este mai mare numărul de evaluare, cu atât mai mare va fi beneficiul în urma optimizării de către TNC.

Dat fiind faptul că TNC necesită întotdeauna două transformări pentru măsurarea poziției unei axe de rotație, sunt determinate două numere de evaluare per axă de rotație. Dacă o evaluare completă lipsește, poziția unei axe de rotație în modelul cinematic nu este complet definită. Cu cât numărul de evaluare este mai mare, cu atât este mai mare beneficiul rezultat din schimbarea deviațiilor punctelor de măsurare prin ajustarea transformării. Numerele de evaluare sunt independente de erorile măsurate. Acestea sunt definite de modelul cinematic, poziția și numărul punctelor de măsurare per axă de rotație.

Evaluarea axei de rotație nu trebuie să aibă o valoare mai mică de **2**. Sunt de dorit valorile mai mari de **4**.



Dacă valorile sunt prea mici, măriți intervalul de măsurare al axei de rotație sau numărul punctelor de măsurare. Dacă aceste soluții nu îmbunătățesc valoarea de evaluare, o cauză posibilă este o descriere incorectă de cinematică. Dacă este necesar, informați departamentul dvs. de service.

Dispersie (deviație standard)

În jurnal, 'dispersia', un termen din domeniul statisticii, este utilizată ca o măsură pentru acuratețe.

Dispersia măsurată (deviația standard măsurată) înseamnă că 68,3% din erorile spațiale măsurate efectiv se află în intervalul specificat (+/-).

Dispersia optimizată (deviația standard optimizată) înseamnă că 68,3% din erorile spațiale estimate după corecția cinematicii se află în intervalul specificat (+/-).

Incertitudine de măsurare a unghiurilor

TNC indică întotdeauna incertitudinea de măsurare în grade pe 1 μm din incertitudinea sistemului. Aceste informații sunt importante pentru evaluarea calității erorilor de poziționare măsurate sau a jocului lateral al unei axe de rotație.

Incertitudinea sistemului include cel puțin repetabilitatea axelor (jocul lateral), precum și incertitudinea de poziționare a axelor liniare (erori de poziționare) și a palpatorului. Dat fiind faptul că TNC nu cunoaște acuratețea întregului sistem, trebuie să faceți o evaluare separată.

- Exemplu de incertitudine a erorilor de poziționare calculate:
 - Incertitudine de poziționare a fiecărei axe liniare: 10 μm
 - Incertitudinea palpatorului: 2 μm
 - Incertitudinea de măsurare jurnalizată: 0,0002 $^{\circ}/\mu\text{m}$
 - Incertitudinea sistemului = $\text{SQRT}(3 * 10^2 + 2^2) = 17,4 \mu\text{m}$
 - Incertitudinea măsurării = $0,0002 ^{\circ}/\mu\text{m} * 17,4 \mu\text{m} = 0,0034^{\circ}$
- Exemplu de incertitudine a jocului lateral calculat:
 - Repetabilitatea fiecărei axe liniare: 5 μm
 - Incertitudinea palpatorului: 2 μm
 - Incertitudinea de măsurare jurnalizată: 0,0002 $^{\circ}/\mu\text{m}$
 - Incertitudinea sistemului = $\text{SQRT}(3 * 5^2 + 2^2) = 8,9 \mu\text{m}$
 - Incertitudinea măsurării = $0,0002 ^{\circ}/\mu\text{m} * 8,9 \mu\text{m} = 0,0018^{\circ}$




18.5 COMPENSARE PRESETARE (Ciclul 452, DIN/ISO: G452, opțiune)

Rulare ciclu

Ciclul palpatorului 452 optimizează lanțul de transformare cinematică a mașinii dvs (consultați "MĂSURARE CINEMATICĂ (Ciclul 451, DIN/ISO: G451; opțiune)," la pagina 460). Apoi, TNC corectează sistemul de coordonate al piesei de prelucrat în modelul cinematic de așa manieră încât presetarea curentă se află în centrul bilei de calibrare după optimizare.

Acest ciclu vă permite, spre exemplu, să ajustați diferitele capete ale schimbătorului de scule, de așa manieră încât presetarea piesei de prelucrat să se aplice pentru toate capetele.

- 1 Prindeți bila de calibrare
- 2 Măsurați integral capul de referință cu Ciclul 451 și utilizați Ciclul 451 pentru a seta la final presetarea în centrul bilei.
- 3 Introduceți al doilea cap
- 4 Utilizați ciclul 452 pentru a măsura capul schimbătorului de scule până în punctul de schimbare a capului
- 5 Utilizați ciclul 452 pentru a regla celelalte capete ale schimbătorului de scule la capul de referință.

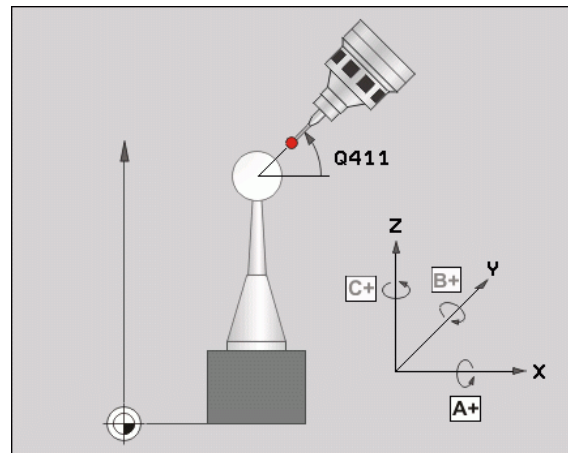

Dacă este posibil să lăsați bila de calibrare prinsă de masa mașinii în timpul prelucrării, puteți compensa de exemplu mișcarea de derivă a mașinii. Această procedură este posibilă și pe o mașină fără axe de rotație.

- 1 Prindeți bila de calibrare și verificați eventualele coliziuni.
- 2 Setati presetarea în bila de calibrare.
- 3 Setati presetarea pe piesa de prelucrat și începeți prelucrarea acesteia.
- 4 Utilizați Ciclul 452 pentru compensarea presetării la intervale regulate. TNC măsoară mișcarea de derivă a axelor implicate și o compensează în descrierea cinematică.

Număr parametru	Semnificație
Q141	Deviație standard măsurată în axa A (–1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q142	Deviație standard măsurată în axa B (–1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q143	Deviație standard măsurată în axa C (–1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q144	Deviație standard optimizată în axa A (–1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q145	Deviație standard optimizată în axa B (–1 dacă axa nu a fost măsurată)
Q146	Deviație standard optimizată în axa C (–1 dacă axa nu a fost măsurată)



Luați în considerare la programare:



Pentru a putea efectua o compensare a presetării, cinematica trebuie să fie pregătită în mod special. Manualul mașinii unelte conține informații suplimentare.

Luați în considerare că toate funcțiile de înclinare în planul de lucru sunt resetate. **M128** sau **FUNCȚIA TCPM** sunt dezactivate.

Poziționați bila de calibrare pe masa mașinii în așa fel încât să nu fie risc de coliziune în timpul măsurătorii.

Înainte de a defini ciclul, trebuie să setați punctul de referință în centrul bilei de calibrare și să-l activați.

Pentru axele de rotație fără codoare separate de poziție, selectați punctele de măsurare de așa manieră încât acestea să trebuiască să traverseze o distanță de 1° către limitatorul de cursă. TNC are nevoie de această distanță pentru compensarea internă a jocului lateral.

Pentru viteza de avans de poziționare, când se deplasează la înălțimea de palpate pe axa palpatorului, TNC folosește valoarea din parametrul ciclului **Q253** sau parametrul mașinii **MP6150**, oricare este mai mic. TNC deplasează axa de rotație la viteza de avans de poziționare **Q253** în timp ce monitorizarea palpatorului nu este activă.

Dacă datele cinematice, obținute în modul de optimizare, sunt mai mari decât limita admisă (**MP6600**), TNC afișează o avertizare. Apoi trebuie să confirmați valoarea prin apăsarea NC start.

Luați în considerare că o schimbare în cinematică va afecta și presetările. Resetați presetarea după o optimizare.

La fiecare proces de palpate, TNC măsoară mai întâi raza bilei de calibrare. Dacă raza bilei de calibrare diferă de raza introdusă cu mai mult decât este definit în parametrul **MP6601**, atunci TNC afișează un mesaj de eroare și oprește măsurătoarea.

Dacă întrerupeți ciclul în timpul măsurătorii, s-ar putea ca datele cinematice să nu mai fie în forma originală. Salvați configurarea cinematică activă înaintea optimizării cu Ciclul 450, pentru a putea restaura configurarea cinematică în cazul unei erori.

Programare în inci: TNC înregistrează de fiecare dată rezultatele măsurătorilor în milimetri.



Parametrii ciclului



- ▶ **Raza exactă a sferei de calibrare Q407:** Introduceți raza exactă a sferei de calibrare. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99,9999
- ▶ **Prescriere de degajare Q320** (valoare incrementală): Distanța suplimentară dintre punctul de măsurare și vârful bilei. Q320 este adăugat la MP6140. Interval de intrare: de la 0 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**
- ▶ **Înălțime retractare Q408** (valoare absolută): Interval de intrare de la 0,0001 la 99999,9999
 - Valoare de intrare = 0:
Nu deplasați la nici o înălțime de retragere. TNC se deplasează la următorul punct de măsurare pe axa de măsurat. Nu este permis pentru axe Hirth! TNC se deplasează la primul punct de măsurare pe seriile A, B apoi C.
 - Valoare de intrare >0:
Înălțime de retragere în sistemul de coordonate neîncălinat al piesei de lucru, la care se poziționează TNC înaintea poziționării axei de rotație pe axa broșei. De asemenea, TNC deplasează palpatorul în planul de lucru la origine. Monitorizarea palpatorului nu este activă în acest mod. Definiți viteza de poziționare în parametrul Q253.
- ▶ **Viteză de avans pentru prepoziționare Q253:** Viteza de avans transversal al sculei în timpul poziționării în mm/min. Interval de intrare: de la 0,0001 la 99999,9999; în mod alternativ **FMAX**, **FAUTO**, **PREDEF**.
- ▶ **Unghi de referință Q380** (valoare absolută): Unghi de referință (rotație de bază) pentru măsurarea punctelor de măsurare în sistemul activ de coordonate al piesei de lucru. Definirea unui unghi de referință poate mări considerabil intervalul de măsurare al unei axe. Interval de intrare: de la 0 la 360,0000

Példa: Program calibrare

4 APEL SCULĂ "TASTER" Z
5 TCH PROBE 450 SALVARE CINEMATICĂ
Q410=0 ;MOD
Q409=5 ;MEMORIE
6 PALPATOR 452 COMPENSARE PRESETARE
Q407=12.5 ;RAZĂ SFERĂ
Q320=0 ;PRESCRIERE DE DEGAJARE
Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q380=0 ;UNGHI REFERINȚĂ
Q411=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A
Q412=+90 ;PUNCT FINAL AXA A
Q413=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A
Q414=0 ;MĂS. PUNCTE AXĂ A
Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B
Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B
Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B
Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B
Q419=-90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C
Q420=+90 ;UNGHI FINAL AXA C
Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C
Q422=2 ;PUNCTE DE MĂSURARE AXĂ C
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE



- ▶ **Unghi de pornire în axa A Q411** (valoare absolută):
Unghi de pornire în axa A la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa A Q412** (valoare absolută): Unghi final în axa A la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență Axă A Q413:** Unghi de incidență în axa A la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa A Q414:** Numărul măsurătorilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa A. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval de intrare: de la 0 la 12
- ▶ **Unghi de pornire în axa B Q415** (valoare absolută):
Unghi de pornire în axa B la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa B Q416** (valoare absolută): Unghi final în axa B la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență în axa B Q417** (valoare absolută):
Unghi de incidență în axa B la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa B Q418:** Numărul măsurătorilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa B. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval de intrare: de la 0 la 12
- ▶ **Unghi de pornire în axa C Q419** (valoare absolută):
Unghi de pornire în axa C la care este efectuată prima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi final în axa C Q420** (valoare absolută): Unghi final în axa C la care este efectuată ultima măsurătoare. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Unghi de incidență în axa C Q421** (valoare absolută):
Unghi de incidență în axa C la care vor fi măsurate celelalte axe de rotație. Interval de intrare: de la -359,999 la 359,999
- ▶ **Număr de puncte de măsurare în axa C Q422:** Numărul măsurătorilor cu palpatorul cu care TNC va măsura axa C. Dacă valoarea de intrare = 0, TNC nu măsoară axa respectivă. Interval de intrare: de la 0 la 12
- ▶ **Numărul de puncte de măsurare (4/3) Q423:** Specificați dacă TNC va măsura bila de calibrare în plan cu 4 sau 3 puncte de palpate. 3 puncte de palpate măresc viteza de măsurare:
4: Folosește 4 puncte de măsurare (setare standard)
3: Folosește 3 puncte de măsurare

Reglarea capetelor schimbătorului de scule

Scopul acestei proceduri este menținerea neschimbată a presetării piesei de prelucrat după schimbarea axelor de rotație (schimbarea capului).

În exemplul următor, un cap tip furcă este reglat la axele A și C. Axa A este schimbată, în timp ce axa C continuă să facă parte din configurarea de bază.

- ▶ Introduceți capul schimbătorului de scule care va fi utilizat pe post de cap de referință.
- ▶ Prindeți bila de calibrare.
- ▶ Introduceți palpatorul.
- ▶ Utilizați ciclul 451 pentru a măsura integral cinematica, inclusiv capul de referință.
- ▶ Setați presetarea (utilizând Q432 = 2 sau 3 în Ciclul 451) după măsurarea capului de referință

Példa: Măsurarea unui cap de referință

1 APEL SCULĂ "TASTER" Z
2 TCH PROBE 451 MĂSURARE CINEMATICĂ
Q406=1 ;MOD
Q407=12.5;RAZĂ SFERĂ
Q320=0 ;SALT DEGAJARE
Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE
Q253=2000;F PREPOZIȚIONARE
Q380=45 ;UNGHI REFERINȚĂ
Q411=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A
Q412=+90 ;PUNCT FINAL AXA A
Q413=45 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A
Q414=4 ;MĂS. PUNCTE AXĂ A
Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B
Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B
Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B
Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B
Q419=+90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C
Q420=+270;UNGHI FINAL AXA C
Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C
Q422=3 ;MĂS. PUNCTE AXĂ C
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE
Q431=3 ;PRESETARE



- ▶ Introduceți al doilea cap al schimbătorului de scule.
- ▶ Introduceți palpatorul.
- ▶ Măsurați capul cu Ciclul 452.
- ▶ Măsurați numai axele care au fost schimbate efectiv (în acest exemplu numai axa A; axa C este ascunsă cu Q422).
- ▶ Presetarea și poziția bilei de calibrare nu trebuie modificate în timpul întregului proces.
- ▶ Toate capetele schimbătorului de scule pot fi reglate în mod similar.



Funcția de schimbare a capului poate varia în funcție de fiecare mașină unealtă. Consultați manualul mașinii.

Példa: Reglarea unui cap al schimbătorului de scule

3 APEL SCULĂ "TASTER" Z

**4 TCH PROBE 452 COMPENSARE
PRESETARE**

Q407=12.5 ;RAZĂ SFERĂ

Q320=0 ;SALT DEGAJARE

Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE

Q253=2000 ;F PREPOZIȚIONARE

Q380=45 ;UNGHI REFERINȚĂ

Q411=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A

Q412=+90 ;PUNCT FINAL AXA A

Q413=45 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A

Q414=4 ;MĂS. PUNCTE AXĂ A

Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B

Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B

Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B

Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B

Q419=+90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C

Q420=+270 ;UNGHI FINAL AXA C

Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C

Q422=0 ;MĂS. PUNCTE AXĂ C

Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE

Compensarea mișcării de derivă

În timpul prelucrării, diferitele componente ale mașinii sunt supuse derivei, din cauza variațiilor condițiilor de mediu. Dacă deriva rămâne suficient de constantă pe parcursul avansului transversal, iar bila de calibrare poate fi lăsată pe masa mașinii în timpul prelucrării, deriva poate fi măsurată și compensată cu Ciclul 452.

- ▶ Prindeți bila de calibrare.
- ▶ Introduceți palpatorul.
- ▶ Măsurați cinematica integral cu Ciclul 451 înainte de pornirea procesului de prelucrare.
- ▶ Setati presetarea (utilizând Q432 = 2 sau 3 în Ciclul 451) după măsurarea cinematicii.
- ▶ Setati apoi presetările pe piesele dvs. de prelucrat și porniți procesul de prelucrare.

Példa: Măsurătoare de referință pentru compensarea mișcării de derivă

1 APEL SCULĂ "TASTER" Z
2 CYCL DEF 247 SETARE DE ORIGINE
Q339=1 ;NUMĂR DE ORIGINE
3 TCH PROBE 451 MĂSURARE CINEMATICĂ
Q406=1 ;MOD
Q407=12.5 ;RAZĂ SFERĂ
Q320=0 ;SALT DEGAJARE
Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE
Q253=750 ;F PREPOZIȚIONARE
Q380=45 ;UNGHI REFERINȚĂ
Q411=+90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A
Q412=+270;PUNCT FINAL AXA A
Q413=45 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A
Q414=4 ;MĂS. PUNCTE AXĂ A
Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B
Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B
Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B
Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B
Q419=+90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C
Q420=+270;UNGHI FINAL AXA C
Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C
Q422=3 ;MĂS. PUNCTE AXĂ C
Q423=4 ;NR. MĂS. PUNCTE
Q431=3 ;PRESETARE



- Măsurați deriva axelor la intervale regulate.
- Introduceți palpatorul.
- Activați presetarea în bila de calibrare.
- Utilizați ciclul 452 pentru a măsura cinematica.
- Presetarea și poziția bilei de calibrare nu trebuie modificate în timpul întregului proces.



Această procedură poate fi executată și pe mașinile fără axe de rotație.

Példa: Compensarea mișcării de derivă

4 APEL SCULĂ "TASTER" Z

**5 TCH PROBE 452 COMPENSARE
PRESETARE**

Q407=12.5;RAZĂ SFERĂ

Q320=0 ;SALT DEGAJARE

Q408=0 ;ÎNĂLȚIME RETRAGERE

Q253=99999;F PREPOZIȚIONARE

Q380=45 ;UNGHI REFERINȚĂ

Q411=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA A

Q412=+90 ;PUNCT FINAL AXA A

Q413=45 ;UNGHI INCIDENT AXĂ A

Q414=4 ;MĂS. PUNCTE AXĂ A

Q415=-90 ;PUNCT DE PORNIRE AXA B

Q416=+90 ;UNGHI FINAL AXA B

Q417=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ B

Q418=2 ;MĂS. PUNCTE AXĂ B

Q419=+90 ;UNGHI DE PORNIRE AXA C

Q420=+270;UNGHI FINAL AXA C

Q421=0 ;UNGHI INCIDENT AXĂ C

Q422=3 ;MĂS. PUNCTE AXĂ C

Q423=3 ;NR. MĂS. PUNCTE

Funcție jurnal

După rularea Ciclului 452, TNC creează un jurnal de măsurare (**TCHPR451.TXT**) care conține următoarele informații:

- Data și timpul când a fost creat jurnalul.
- Partea programului NC de unde a fost rulat ciclul
- Număr cinematică activă
- Raza bilei de calibrare introdusă
- Pentru fiecare axă de rotație măsurată:
 - Unghi pornire
 - Unghi final
 - Unghi de incidență
 - Număr de puncte de măsurare
 - Dispersie măsurată (deviație standard măsurată)
 - Dispersie optimizată (deviație standard optimizată)
 - Joc lateral determinat
 - Eroare medie de poziționare
 - Rază cerc de măsurare
 - Valorile de compensație în toate axele
 - Valoarea compensării presetate
 - Incertitudine de măsurare a axelor de rotație

Note pe marginea datelor din jurnal

(consultăți "Note pe marginea datelor din jurnal," la pagina 472)





19

**Cicluri palpator:
măsurarea automată a
sculei**



19.1 Noțiuni fundamentale

Prezentare generală



TNC și scula mașinii trebuie setate de producătorul mașinii pentru utilizarea palpatorului TT.

Este posibil ca unele cicluri și funcții să nu fie prezente pentru mașina unealtă. Consultați manualul mașinii.

Împreună cu ciclurile de măsurare a sculei ale TNC, palpatorul pentru sculă vă permite să măsurați sculele automat. Valorile de compensație pentru lungimea și raza sculei pot fi stocate în fișierul central al sculei TOOL.T și sunt luate în considerare la sfârșitul ciclului de palpate. Sunt disponibile următoarele tipuri de măsurători de sculă:

- Măsurarea sculei când scula este stabilă.
- Măsurarea sculei când scula se rotește.
- Măsurarea dinților individuali.

Puteți programa ciclurile palpatorului pentru măsurarea sculei în modul de operare Programare și editare prin tasta TOUCH PROBE. Sunt disponibile următoarele cicluri:

Ciclu	Format nou	Format vechi	Pagină
Calibrarea TT, Ciclurile 30 și 480	480	30	Pagina 491
Calibrarea TT 449 fără fir, Ciclul 484	484		Pagina 492
Măsurarea lungimii sculei, Ciclurile 31 și 481	481	31	Pagina 493
Măsurarea razei sculei, Ciclurile 32 și 482	482	32	Pagina 495
Măsurarea lungimii și a razei sculei, Ciclurile 33 și 483	483	33	Pagina 497



Ciclurile de măsurare pot fi utilizate numai când fișierul central al sculei TOOL.T este activ.

Înainte de a lucra cu ciclurile de măsurare, trebuie să introduceți, mai întâi, toate datele necesare în fișierul central al sculei și să apelați scula care trebuie măsurată cu TOOL CALL.

Puteți măsura sculele și într-un plan de lucru înclinat.



Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483

Trăsăturile și secvențele de operare sunt absolut identice. Există doar două diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483:

- Ciclurile de la 481 la 483 sunt disponibile și în dispozitive de control pentru programarea ISO în G481 până la G483.
- În loc de un parametru selectabil pentru starea măsurătorii, noile cicluri utilizează parametrul fix **Q199**.

Setarea parametrilor mașinii



TNC utilizează viteza de avans pentru palpate, definită în MP6520, când măsoară o sculă în repaus.

Când măsoară o sculă ce se rotește, TNC calculează automat viteza broșei și viteza de avans pentru palpate.

Viteza broșei este calculată astfel:

$$n = \text{MP6570} / (r \cdot 0,0063) \text{ unde}$$

n	Viteza broșei [rpm]
MP6570	Viteza de tăiere maximă admisă în m/min
r	Raza activă a sculei în mm

Viteza de avans pentru palpate este calculată din:

$$v = \text{toleranță măsur.} \cdot n \text{ unde}$$

v	Viteza de avans pentru palpate în mm/min.
Toleranța de măsurare	Toleranța de măsurare [mm], în funcție de MP6507
n	Viteza în rpm



MP6507 determină calcularea vitezei de avans pentru palpare:

MP6507=0:

Toleranța de măsurare rămâne constantă, indiferent de raza sculei. Cu toate acestea, cu scule de dimensiuni foarte mari, viteza de avans pentru palpare este redusă la zero. Cu cât setați viteza de rotație maximă admisă (MP6570) și toleranța admisă (MP6510) mai mici, cu atât mai repede veți avea acest efect.

MP6507=1:

Toleranța de măsurare este reglată în funcție de mărimea razei sculei. Acest lucru asigură o viteză de avans suficientă pentru palpare, chiar și cu raze de sculă mari. TNC reglează toleranța de măsurare în funcție de următorul tabel:

Rază sculă	Toleranța de măsurare
Până la 30 mm	MP6510
de la 30 la 60 mm	2 • MP6510
de la 60 la 90 mm	3 • MP6510
de la 90 la 120 mm	4 • MP6510

MP6507=2:

Viteza de avans pentru palpare rămâne constantă, însă eroarea de măsurare crește odată cu raza sculei:

Toleranță de măsurare = $(r \cdot \text{MP6510}) / 5 \text{ mm}$, unde

r Raza activă a sculei în mm
MP6510 Eroare de măsurare maximă admisă



Intrări în tabelul de scule TOOL.T

Abr.	Intrări	Dialog
TĂIERE	Număr de dinți (maxim 20 de dinți)	Număr dinți?
LTOL	Deviația admisă a lungimii L a sculei pentru detecția uzurii. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de intrare: de la 0 la 0,9999 mm	Toleranță uzură: lungime?
RTOL	Deviația admisă a razei R a sculei pentru detecția uzurii. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare I). Interval de intrare: de la 0 la 0,9999 mm	Toleranță uzură: rază?
DIRECT.	Direcție de tăiere a sculei pentru măsurarea sculei în timpul rotației	Direcție de tăiere (M3 = -)?
TT:R-OFFS	Pentru măsurarea lungimii sculei: Decalaj sculă între centrul tijei și centrul sculei. Valoare presetată: Raza R a sculei (NO ENT înseamnă R).	Decalaj sculă: rază?
TT:L-OFFS	Decalaj sculă în plus față de MP6530 între suprafața superioară a tijei și suprafața inferioară a sculei. Presetare: 0	Decalaj sculă: lungime?
LBREAK	Deviația admisă a lungimii L a sculei pentru detecția avariilor. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval intrare: de la 0 la 0,9999 mm	Toleranță uzură: lungime?
RBREAK	Deviația admisă a razei R a sculei pentru detecția avariilor. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de intrare: de la 0 la 0,9999 mm	Toleranță uzură: rază?


Exemple de intrări pentru tipuri de sculă obișnuite

Tip sculă	TĂIERE	TT:R-OFFS	TT:L-OFFS
Găurire	– (nicio funcție)	0 (nu este necesar niciun decalaj deoarece vârful sculei trebuie măsurat)	
Freză frontală cu diametrul de < 19 mm	4 (4 dinți)	0 (nu este necesar niciun decalaj, deoarece diametrul sculei este mai mic decât diametrul plăcii de contact a TT)	0 (nu este necesar niciun decalaj suplimentar pentru calibrarea razei; este utilizat decalajul din MP6530.)
Freză frontală cu diametrul de > 19 mm	4 (4 dinți)	R (nu este necesar niciun decalaj, deoarece diametrul sculei este mai mare decât diametrul plăcii de contact a TT)	0 (nu este necesar niciun decalaj suplimentar pentru calibrarea razei; este utilizat decalajul din MP6530.)
Raza frezei	4 (4 dinți)	0 (nu este necesar niciun decalaj deoarece polul sudic al bilei trebuie măsurat)	5 (întotdeauna definiți raza sculei ca decalaj, astfel încât diametrul să nu fie măsurat în rază)



Afișare rezultate măsurători

Puteți afișa rezultatele măsurării sculei pe afișajul suplimentar de stare (în modurile de operare ale mașinii). TNC va afișa blocurile de program în stânga și rezultatele măsurătorii în fereastra din dreapta ecranului. Rezultatele măsurătorii care depășesc toleranța de uzură admisă sunt marcate în afișajul de stare cu un asterisc “*”; rezultatele care depășesc toleranța de rupere admisă sunt marcate cu litera B.

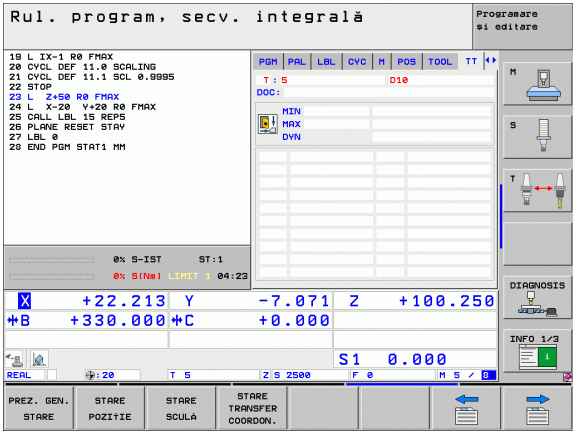

19.2 Calibrarea TT (Ciclul 30 sau 480, DIN/ISO: G480)

Rulare ciclu

TT este calibrat cu ciclul de măsurare TCH PROBE 30 sau TCH PROBE 480 (Consultați "Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483," la pagina 487). Procesul de calibrare este automat. TNC măsoară automat și abaterile de aliniere ale centrului sculei de calibrare, prin rotirea broșei cu 180°, după prima jumătate a ciclului de calibrare.

Scula de calibrare trebuie să fie o piesă perfect cilindrică, de exemplu, un pin cilindric. Valorile de calibrare rezultate sunt stocate în memoria TNC și sunt luate în considerare în timpul măsurărilor de sculă ulterioare.

Luați în considerare la programare:



 
Funcționarea ciclului de calibrare depinde de MP 6500. Consultați Manualul mașinii.

Înainte de a calibra palpatorul, trebuie să introduceți lungimea și raza exactă a sculei de calibrare în tabelul de scule TOOL.T.

Poziția TT în spațiul de lucru al mașinii trebuie definită setând Parametrii 6580.0 la 6580.2.

Dacă schimbați setările unuia dintre Parametrii mașinii de la 6580.0 la 6580.2, trebuie să recalibrați TT.

Parametrii ciclului



- **Înălțime degajare:** Introduceți poziția din axa broșei la care nu există niciun pericol de coliziune cu piesa de prelucrat sau cu elementele de fixare. Înălțimea de degajare face referință la originea activă a piesei de prelucrat. Dacă introduceți o înălțime de degajare atât de mică încât vârful sculei să se afle sub nivelul contactului de palpate, TNC poziționează scula de calibrare automat deasupra nivelului contactului de palpate (zonă de siguranță din MP6540). Interval de intrare de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ **PREDEF**

Példa: Blocuri NC în format vechi

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 30.0 CALIBRARE TT

8 TCH PROBE 30.1 ÎNĂLȚIME: +90

Példa: Blocuri NC în format nou

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 480 CALIBRARE TT

Q260=+100;ÎNĂLȚIME DEGAJARE



19.3 Calibrarea TT 449 fără fir (Ciclul 484, DIN/ISO: G484)

Principii

Cu Ciclul 484 calibrați palpatorul sculei TT 449 cu infraroșu fără fir. Procesul de calibrare nu este complet automat, deoarece poziția TT pe masă nu este definită.

Rulare ciclu

- ▶ Inserați scula de calibrare.
- ▶ Definiți și lansați ciclul de calibrare.
- ▶ Poziționați manual scula de calibrare deasupra centrului palpatorului și urmați instrucțiunile din fereastra pop-up. Asigurați-vă că scula de calibrare este situată deasupra suprafeței de măsurare a contactului palpatorului.

Procesul de calibrare este semi-automat. TNC măsoară și abaterile de aliniere ale centrului sculei de calibrare, prin rotirea broșei cu 180°, după prima jumătate a ciclului de calibrare.

Scula de calibrare trebuie să fie o piesă perfect cilindrică, de exemplu, un știft cilindric. Valorile de calibrare rezultate sunt stocate în memoria TNC și sunt luate în considerare în timpul măsurărilor de sculă ulterioare.

Luați în considerare la programare:



Funcționarea ciclului de calibrare depinde de MP 6500. Consultați Manualul mașinii.

Înainte de a calibra palpatorul, trebuie să introduceți lungimea și raza exactă a sculei de calibrare în tabelul de scule TOOL.T.

TT trebuie recalibrat dacă îi schimbați poziția pe masă.

Parametrii ciclului

Ciclul 484 nu are parametri de ciclu.

19.4 Măsurare lungime sculă (Ciclul 31 sau 481, DIN/ISO: G481)

Rulare ciclu

Pentru a măsura raza sculei, programați ciclul de măsurare TCH PROBE 31 sau TCH PROBE 480 (Consultați "Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483," la pagina 487). Cu ajutorul parametrilor de intrare, puteți măsura lungimea unei scule în trei moduri:

- Dacă diametrul sculei este mai mare decât diametrul suprafeței de măsurare a TT, puteți măsura scula în timp ce se rotește.
- Dacă diametrul sculei este mai mic decât diametrul suprafeței de măsurare a TT, sau dacă măsurați lungimea de măsurare a unui burghiu sau a unei freze sferice, puteți măsura scula când este fixă.
- Dacă diametrul sculei este mai mare decât diametrul suprafeței de măsurare a TT, puteți măsura individual dinții sculei, atunci când este fixă.

Ciclu pentru măsurarea unei scule în timpul rotației

Controlul determină cel mai lung dinte al unei scule ce se rotește poziționând scula care trebuie măsurată la un decalaj în centrul sistemului de palpate și apoi deplasând-o către suprafața de măsurare până când face contact cu suprafața. Decalajul este programat în tabelul de scule la Decalaj sculă: Rază (TT: R-OFFS).

Ciclu pentru măsurarea unei scule în poziție fixă (de ex. pentru burghie)

TNC poziționează scula care trebuie măsurată peste centrul suprafeței de măsurare. apoi deplasează scula care nu se rotește spre suprafața de măsurat a TT până când o atinge. Pentru a activa această funcție, introduceți zero pentru Decalaj sculă: Rază (TT: R-OFFS). în tabelul sculei.

Ciclu pentru măsurarea dinților individuali

TNC prepoziționează scula care trebuie măsurată într-o parte a capului palpatorului. Distanța de la vârful sculei la marginea de sus a capului palpatorului este definită în MP6530. Puteți introduce decalajul adițional cu Decalajul sculă: Lungime (TT: L-OFFS) în tabelul sculei. TNC palpează scula radial în timpul rotației pentru a determina unghiul de pornire pentru măsurarea dinților individuali. Apoi măsoară lungimea fiecărui dinte schimbnd unghiul corespunzător al rotației broșei. Pentru a activa această funcție, programați TCH PROBE 31 = 1 pentru MĂSURARE FREZĂ.



Luați în considerare la programare:



Înainte de a măsura o sculă pentru prima dată, introduceți următoarele date despre sculă în tabelul de scule TOOL.T: raza aproximativă, lungimea aproximativă, numărul de dinți și direcția de tăiere.

Puteți efectua o măsurare individuală a dinților a sculelor cu până la **20 dinți**.

Parametrii ciclului



- ▶ **Măsurare sculă=0 / Verificare sculă=1:** Selectați dacă scula va fi măsurată pentru prima dată sau dacă o sculă care a fost deja măsurată trebuie inspectată. Dacă scula este utilizată pentru prima dată, TNC suprascrive lungimea L a sculei în fișierul central al sculei TOOL.T cu valoarea delta DL = 0. Dacă doriți să inspectați o sculă, TNC compară lungimea măsurată cu lungimea L a sculei care este memorată în TOOL.T. Apoi TNC calculează deviația pozitivă sau negativă din valoarea memorată și o introduce în TOOL.T ca valoarea delta DL. Deviația poate fi utilizată și pentru parametrul Q Q115. Dacă valoarea delta este mai mare decât toleranța lungimii sculei admisă pentru detecția uzurii sau a avariilor, TNC va bloca scula (stare L în TOOL.T).
- ▶ **Număr parametru pentru rezultat?:** Număr parametru în care TNC stochează starea măsurătorii:
0.0: Scula se află în zona de toleranță
1.0: Scula este uzată (LTOL depășită)
2.0: Scula este ruptă (LBREAK depășită). Dacă nu doriți să utilizați rezultatul măsurătorii în program, răspundeți dialogului prompt cu NO ENT.
- ▶ **Înălțime degajare:** Introduceți poziția din axa broșei la care nu există niciun pericol de coliziune cu piesa de prelucrat sau cu elementele de fixare. Înălțimea de degajare face referință la originea activă a piesei de prelucrat. Dacă introduceți o înălțime de degajare atât de mică încât vârful sculei să se afle sub nivelul contactului de palpăre, TNC poziționează scula automat deasupra nivelului contactului de palpăre (zonă de siguranță din MP6540). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ PREDEF
- ▶ **Măsurare freză? 0=Nu / 1=Da:** Alegeți dacă dispozitivul de control va măsura dinții individuali (maxim 20 dinți)

Példa: Măsurarea unei scule ce se rotește pentru prima dată; format vechi

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 LUNGIME SCULĂ

8 TCH PROBE 31.1 VERIFICARE: 0

9 TCH PROBE 31.2 ÎNĂLȚIME: +120

10 TCH PROBE 31.3 PALPARE DINȚI: 0

Példa: Inspectarea unei scule și măsurarea dinților individuali și salvarea stării în Q5; format vechi

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 LUNGIME SCULĂ

8 TCH PROBE 31.1 VERIFICARE: 1 Q5

9 TCH PROBE 31.2 ÎNĂLȚIME: +120

10 TCH PROBE 31.3 PALPARE DINȚI: 1

Példa: Blocuri NC în format nou

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 481 LUNGIME SCULĂ

Q340=1 ;VERIFICARE

Q260=+100;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q341=1 ;PALPARE DINȚI

19.5 Măsurare rază sculă (Ciclul 32 sau 482, ISO: G482)

Rulare ciclu

Pentru a măsura raza sculei, programați ciclul TCH PROBE 32 sau TCH PROBE 482 (Consultați "Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483," la pagina 487). Cu ajutorul parametrilor de intrare, puteți măsura raza unei scule în două moduri:

- Măsurând scula în timp ce se rotește.
- Măsurând scula în timp ce se rotește și măsurând ulterior și dinții individuali.

TNC prepoziționează scula care trebuie măsurată într-o parte a capului palpatorului. Distanța de la vârful sculei de frezare la marginea de sus a capului palpatorului este definită în MP6530. TNC palpează scula radial în timp ce se rotește. Dacă ați programat o măsurare ulterioară a dinților individuali, dispozitivul de control măsoară raza fiecărui dinte cu ajutorul opririlor orientate ale broșei.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a măsura o sculă pentru prima dată, introduceți următoarele date despre sculă în tabelul de scule TOOL.T: raza aproximativă, lungimea aproximativă, numărul de dinți și direcția de tăiere.

Sculele cilindrice cu suprafețe de diamant pot fi măsurate cu broșa staționară. Pentru a proceda astfel, definiți numărul dinților (TĂIERE) cu 0 și reglați parametrul 6500. Consultați manualul mașinii.



Parametrii ciclului



- **Măsurare sculă=0 / Verificare sculă=1:** Selectați dacă scula va fi măsurată pentru prima dată sau dacă o sculă care a fost deja măsurată trebuie inspectată. Dacă scula este utilizată pentru prima dată, TNC suprascrie raza R a sculei în fișierul central al sculei TOOL.T cu valoarea delta DL = 0. Dacă doriți să inspectați o sculă, TNC compară raza măsurată cu raza R a sculei care este memorată în TOOL.T. Apoi TNC calculează deviația pozitivă sau negativă din valoarea memorată și o introduce în TOOL.T ca valoarea delta DL. Dacă valoarea delta este mai mare decât toleranța razei sculei admisă pentru detecția uzurii sau a avariilor, TNC va bloca scula (stare L în TOOL.T).
- **Număr parametru pentru rezultat?:** Număr parametru în care TNC stochează starea măsurătorii:
0.0: Scula se află în zona de toleranță.
1.0: Scula este uzată (RTOL depășită).
2.0: Scula este ruptă (RBREAK depășită). Dacă nu doriți să utilizați rezultatul măsurătorii în program, răspundeți dialogului prompt cu NO ENT.
- **Înălțime degajare:** Introduceți poziția din axa broșei la care nu există niciun pericol de coliziune cu piesa de prelucrat sau cu elementele de fixare. Înălțimea de degajare face referință la originea activă a piesei de prelucrat. Dacă introduceți o înălțime de degajare atât de mică încât vârful sculei să se afle sub nivelul contactului de palpăre, TNC poziționează scula automat deasupra nivelului contactului de palpăre (zonă de siguranță din MP6540). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ PREDEF
- **Măsurare freză? 0=Nu / 1=Da:** Alegeți dacă dispozitivul de control va măsura și dinții individuali (maxim 20 dinți)

Példa: Măsurarea unei scule ce se rotește pentru prima dată; format vechi

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 RAZĂ SCULĂ
8 TCH PROBE 32.1 VERIFICARE: 0
9 TCH PROBE 32.2 ÎNĂLȚIME: +120
10 TCH PROBE 32.3 PALPARE DINȚI: 0
```

Példa: Inspectarea unei scule și măsurarea dinților individuali și salvarea stării în Q5; format vechi

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 RAZĂ SCULĂ
8 TCH PROBE 32.1 VERIFICARE: 1 Q5
9 TCH PROBE 32.2 ÎNĂLȚIME: +120
10 TCH PROBE 32.3 PALPARE DINȚI: 1
```

Példa: Blocuri NC în format nou

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 482 RAZĂ SCULĂ
Q340=1 ;VERIFICARE
Q260=+100;ÎNĂLȚIME DEGAJARE
Q341=1 ;PALPARE DINȚI
```

19.6 Măsurare lungime și rază sculă (Ciclul 33 sau 483, ISO: G483)

Rulare ciclu

Pentru a măsura atât lungimea, cât și raza sculei, programați ciclul de măsurare TCH PROBE 33 sau TCH PROBE 482 (Consultați "Diferențe între ciclurile de la 31 la 33 și ciclurile de la 481 la 483," la pagina 487). Acest ciclu este potrivit în special pentru prima măsurare a sculelor, deoarece economisește timp în comparație cu măsurătorile individuale de lungime și rază. În parametrii de intrare puteți selecta tipul de măsurătoare dorit:

- Măsurând scula în timp ce se rotește.
- Măsurând scula în timp ce se rotește și măsurând ulterior și dinții individuali.

TNC măsoară scula într-o secvență de program fixă. Mai întâi măsoară raza sculei, apoi lungimea. Secvența de măsurare este aceeași ca și pentru ciclurile de măsurare 31 și 32.

Luați în considerare la programare:



Înainte de a măsura o sculă pentru prima dată, introduceți următoarele date despre sculă în tabelul de scule TOOL.T: raza aproximativă, lungimea aproximativă, numărul de dinți și direcția de tăiere.

Sculele cilindrice cu suprafețe de diamant pot fi măsurate cu broșa staționară. Pentru a proceda astfel, definiți numărul dinților (TĂIERE) cu 0 și reglați parametrul 6500. Consultați manualul mașinii.



Parametrii ciclului



- **Măsurare sculă=0 / Verificare sculă=1:** Selectați dacă scula va fi măsurată pentru prima dată sau dacă o sculă care a fost deja măsurată trebuie inspectată. Dacă scula este măsurată pentru prima dată, TNC suprascrie raza R și lungimea L a sculei în fișierul central al sculei TOOL.T cu valorile delta DR = 0 și DL = 0. Dacă doriți să inspectați o sculă, TNC compară datele măsurate cu datele sculei memorate în TOOL.T. TNC calculează deviațiile și le introduce ca valori delta pozitive sau negative DR și DT în TOOL.T. Deviațiile sunt disponibile și în parametrii Q Q115 și Q116. Dacă valoarea delta este mai mare decât toleranțele sculei admise pentru detecția uzurii sau a avariilor, TNC va bloca scula (stare L în TOOL.T).
- **Număr parametru pentru rezultat?:** Număr parametru în care TNC stochează starea măsurătorii:
0.0: Scula se află în zona de toleranță.
1.0: Scula este uzată (LTOL sau/și RTOL depășită).
2.0: Scula este ruptă (LBREAK și/sau RBREAK depășită). Dacă nu doriți să utilizați rezultatul măsurătorii în program, răspundeți dialogului prompt cu NO ENT.
- **Înălțime degajare:** Introduceți poziția din axa broșei la care nu există niciun pericol de coliziune cu piesa de prelucrat sau cu elementele de fixare. Înălțimea de degajare face referință la originea activă a piesei de prelucrat. Dacă introduceți o înălțime de degajare atât de mică încât vârful sculei să se afle sub nivelul contactului de palpăre, TNC poziționează scula automat deasupra nivelului contactului de palpăre (zonă de siguranță din MP6540). Interval de intrare: de la -99999,9999 la 99999,9999, alternativ PREDEF
- **Măsurare freză? 0=Nu / 1=Da:** Alegeți dacă controlul va măsura și dinții individuali (maxim 20 dinți)

Példa: Măsurarea unei scule ce se rotește pentru prima dată; format vechi

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 33.0 MĂSURARE SCULĂ

8 TCH PROBE 33.1 VERIFICARE: 0

9 TCH PROBE 33.2 ÎNĂLȚIME: +120

10 TCH PROBE 33.3 PALPARE DINȚI: 0

Példa: Inspectarea unei scule și măsurarea dinților individuali și salvarea stării în Q5; format vechi

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 33.0 MĂSURARE SCULĂ

8 TCH PROBE 33.1 VERIFICARE: 1 Q5

9 TCH PROBE 33.2 ÎNĂLȚIME: +120

10 TCH PROBE 33.3 PALPARE DINȚI: 1

Példa: Blocuri NC în format nou

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 483 MĂSURARE SCULĂ

Q340=1 ;VERIFICARE

Q260=+100;ÎNĂLȚIME DEGAJARE

Q341=1 ;PALPARE DINȚI

- A**
 Alezare orificii ... 75
 Apelare program
 Prin ciclu ... 300
- B**
 Bordură, măsurare din exterior ... 422
 Buzunar circular
 Degroșare+finisare ... 144
 Buzunar rectangular
 Degroșare+finisare ... 139
- C**
 Canal circular
 Degroșare+finisare ... 153
 Centrare ... 71
 Cerc de găuri, măsurare ... 428
 Cerc găuri de șurub ... 171
 Cerc, măsurare din exterior ... 407
 Cerc, măsurare din interior ... 403
 Ciclu
 Apelare ... 46
 Definire ... 45
 Cicluri contur ... 180
 Cicluri de găurire ... 70
 Cicluri și tabele de puncte ... 66
 Cicluri SL
 Ciclul geometrie contur ... 183
 Contururi suprapuse ... 184, 238
 Date contur ... 188
 Date urmă contur ... 201
 Finisare în profunzime ... 196
 Finisare laterală ... 197
 Găurire automată ... 190
 Principii ... 180, 244
 Tăiere ... 192
 Urmă contur ... 199
 Cicluri SL cu formule de contur
 complexe
 Cicluri SL cu formule de contur
 simple ... 244
 Ciclurile palpatorului
 Cicluri ale palpatorului pentru
 operarea automată ... 310
 Ciclurile SL
 Ciocănire ... 89, 96
 Punct de pornire adâncit ... 92, 97
 Clasificarea rezultatelor ... 395
 Compensarea abaterii de aliniere a
 piesei de prelucrat
 Prin axa rotativă ... 331
- C**
 Compensarea abaterilor de aliniere ale
 piesei de prelucrat
 Măsurând două puncte de pe o
 linie ... 318
 Peste două găuri ... 321
 Peste două știfturi ... 324
 Prin axa de rotație ... 327
 Compensație sculă ... 396
 Coordonată, măsurare una ... 425
- D**
 Date urmă contur ... 201
 Decalare de origine
 Cu tabele de origine ... 271
 În cadrul programului ... 270
 Definire model ... 55
 Degroșare: Consultați ciclurile SL:
 Degroșare
- E**
 Expansiune termică, măsurare ... 449
- F**
 Factor de scalare ... 282
 Filetare
 Cu fărâmițare de așchii ... 110
 Cu un tarod flotant ... 105
 Fără un tarod flotant ... 107, 110
 Finisare în profunzime ... 196
 Finisare laterală ... 197
 Frezare canal de pană
 Degroșare+finisare ... 148
 Frezare de fileturi, principii ... 113
 Frezare exterioară filet ... 130
 Frezare filet/zencuire ... 118
 Frezare frontală ... 257
 Frezare internă filet ... 115
 Frezare orificii ... 93
 Funcție FCL ... 8
- G**
 Gaură, măsurare ... 403
 Găurire ... 73, 81, 89
 Punct de pornire adâncit ... 92, 97
 Găurire adâncă cu o singură
 canelură ... 96
 Găurire universală ... 81, 89
 Găurire/frezare elicoidală filet ... 126
 Găurire/frezare filet ... 122
- I**
 Imagine în oglindă ... 278
 Înclinarea planului de lucru ... 286
 Ciclu ... 286
 Ghid ... 292
 Înregistrare rezultate măsurători ... 393
 Interval de siguranță ... 312
- K**
 KinematicsOpt ... 456
- L**
 Lamare pe spate ... 85
 Lățime canal, măsurare ... 419
 Lățime, măsurare din exterior ... 422
 Lățime, măsurare din interior ... 419
 Logica de poziționare ... 314
- M**
 Măsurare buzunar
 dreptunghiular ... 415
 Măsurare cinematică ... 456, 460
 Cinematică, salvare ... 458
 Compensare presetare ... 474
 Cuplare Hirth ... 463
 Funcție jurnal ... 459, 472, 483
 Joc lateral ... 467
 Măsurare cinematică ... 460, 474
 Metode de calibrare ... 466, 479
 Precizie ... 465
 Premise ... 457
 Puncte de măsurare,
 alegerea ... 464
 Măsurare cinemati
 Metode de calibrare ... 481
 Măsurare sculă ... 489
 Afișare rezultate măsurare ... 490
 Calibrare TT ... 491, 492
 Lungime sculă ... 493
 Măsurare lungime și rază
 sculă ... 497
 Parametri mașină ... 487
 Rază sculă ... 495
 Măsurarea automată a sculelor ... 489
 Măsurarea piesei de prelucrat ... 392
 Măsurarea unghiurilor ... 400



M

Măsurători multiple ... 312
 Model de puncte
 Circular ... 171
 Liniar ... 174
 Prezentare generală ... 170
 Modele de puncte
 Modele prelucrare ... 55
 Monitorizare toleranță ... 396
 Monitorizarea sculei ... 396

N

Nivel conținut caracteristică ... 8

O

Oprire orientată a broșei ... 302

P

Palpare rapidă ... 452
 Palpatore 3-D ... 40, 308
 Calibrare
 Declanșare ... 443, 444
 Parametri pentru palpatore 3-D ... 311
 Parametri rezultați ... 340, 395
 Perforare ... 77
 Presetare automată ... 338
 Centru a 4 găuri ... 379
 Centru bordură ... 345
 Centru buzunar circular (sau
 gaură) ... 356
 Centru buzunar
 dreptunghiular ... 348
 Centru canal ... 341
 Centru cerc orificiu ... 373
 Centru știft circular ... 360
 Centru știft dreptunghiular ... 352
 Colț exterior ... 364
 În axa palpatorului ... 377
 În colțul interior ... 369
 În orice axă ... 383
 Punct de pornire adâncit pentru
 găurire ... 92, 97
 Punct de referință
 Salvare în tabelul de
 presetări ... 340
 Salvare într-un tabel de
 origine ... 340

R

Rezultate măsurători în parametri
 Q ... 340, 395
 Rotația de bază
 Măsurări în timpul rulării
 programului ... 316
 Setare directă ... 330
 Rotație ... 280
 Rulare date 3-D ... 249

S

Scalare specifică axei ... 284
 Setări globale ... 452
 Știft circular ... 162
 Știft dreptunghiular, măsurare ... 411
 Știft rectangular ... 158
 Suprafață cilindru
 Frezare contur ... 226
 Prelucrare bordură ... 223
 Prelucrare canal ... 220
 Prelucrare contur ... 217
 Suprafață riglată ... 253

T

Tabel de presetări ... 340
 Tabele de puncte ... 63
 Temporizare ... 299
 Transformarea coordonatelor ... 268

U

Unghi plan, măsurare ... 432
 Unghi, măsurare în plan ... 432
 Urmă contur ... 199

V

Viteză de avans pentru palpare ... 313

Prezentare generală

Cicluri de prelucrare

Număr ciclu	Desemnare ciclu	Activ cu DEF	Activ cu CALL	Pagină
7	Decalare de origine	■		Pagina 270
8	Imagine oglindă	■		Pagina 278
9	Temporizare	■		Pagina 299
10	Rotație	■		Pagina 280
11	Factor de scalare	■		Pagina 282
12	Apelare program	■		Pagina 300
13	Oprire orientată a broșei	■		Pagina 302
14	Definire contur	■		Pagina 183
19	Înclinarea planului de lucru	■		Pagina 286
20	Date de contur SL II	■		Pagina 188
21	Găurire automată SL II		■	Pagina 190
22	Degroșare SL II		■	Pagina 192
23	Finisare în profunzime SL II		■	Pagina 196
24	Finisare laterală SL II		■	Pagina 197
25	Urmă contur		■	Pagina 199
26	Scalare specifică axei	■		Pagina 284
27	Suprafață cilindru		■	Pagina 217
28	Canal suprafață cilindrică		■	Pagina 220
29	Bordură suprafață cilindru		■	Pagina 223
30	Rulare date 3-D		■	Pagina 249
32	Toleranță	■		Pagina 303
39	Contur extern suprafață cilindru		■	Pagina 226
200	Găurire		■	Pagina 73
201	Alezare orificii		■	Pagina 75
202	Perforare		■	Pagina 77
203	Găurire universală		■	Pagina 81



Număr ciclu	Desemnare ciclu	Activ cu DEF	Activ cu CALL	Pagină
204	Lamare pe spate		■	Pagina 85
205	Ciocănire universală		■	Pagina 89
206	Filetare cu tarod flotant, nouă		■	Pagina 105
207	Filetare rigidă, nouă		■	Pagina 107
208	Frezare orificii		■	Pagina 93
209	Filetare cu fărâmițare de așchii		■	Pagina 110
220	Model de puncte circular	■		Pagina 171
221	Model de puncte liniar	■		Pagina 174
230	Frezare multitrecere		■	Pagina 251
231	Suprafață riglată		■	Pagina 253
232	Frezare frontală		■	Pagina 257
240	Centrare		■	Pagina 71
241	Găurire adâncă cu o singură canelură		■	Pagina 96
247	Setare de origine	■		Pagina 277
251	Buzunar dreptunghiular (prelucrare completă)		■	Pagina 139
252	Buzunar circular (prelucrare completă)		■	Pagina 144
253	Frezare canal de pană		■	Pagina 148
254	Canal circular		■	Pagina 153
256	Știft dreptunghiular (prelucrare completă)		■	Pagina 158
257	Știft circular (prelucrare completă)		■	Pagina 162
262	Frezare filet		■	Pagina 115
263	Frezare filet/zencuire		■	Pagina 118
264	Găurire/frezare filet		■	Pagina 122
265	Găurire/frezare elicoidală filet		■	Pagina 126
267	Frezare exterioară filet		■	Pagina 130
270	Date urmă contur	■		Pagina 201

Cicluri de palpate

Număr ciclu	Desemnare ciclu	Activ cu DEF	Activ cu CALL	Pagină
0	Plan de referință	■		Pagina 398
1	Origine polară	■		Pagina 399
2	Calibrare rază TS	■		Pagina 443
3	Măsurare	■		Pagina 445
4	Măsurare în 3-D	■		Pagina 447
9	Calibrare lungime TS	■		Pagina 444
30	Calibrare TT	■		Pagina 491
31	Măsurare/Inspectare lungime sculă	■		Pagina 493
32	Măsurare/Inspectare rază sculă	■		Pagina 495
33	Măsurare/Inspectare lungime și rază sculă	■		Pagina 497
400	Rotație de bază utilizând două puncte	■		Pagina 318
401	Rotație de bază din două găuri	■		Pagina 321
402	Rotație de bază din două știfturi	■		Pagina 324
403	Compensare abatere de aliniere cu axă rotativă	■		Pagina 327
404	Setare rotație de bază	■		Pagina 330
405	Compensare abatere de aliniere cu axă C	■		Pagina 331
408	Punct de referință în centrul canalului (funcție FCL 3)	■		Pagina 341
409	Punct de referință în centrul muchiei (funcție FCL 3)	■		Pagina 345
410	Origine în interiorul dreptunghiului	■		Pagina 348
411	Origine în exteriorul dreptunghiului	■		Pagina 352
412	Origine în interiorul cercului (găurii)	■		Pagina 356
413	Origine în exteriorul cercului (știftului)	■		Pagina 360
414	Origine în exteriorul colțului	■		Pagina 364
415	Origine în interiorul colțului	■		Pagina 369
416	Origine din centrul cercului	■		Pagina 373
417	Origine pe axa palpatorului	■		Pagina 377
418	Origine la centru între patru găuri	■		Pagina 379
419	Origine pe orice axă	■		Pagina 383



Număr ciclu	Desemnare ciclu	Activ cu DEF	Activ cu CALL	Pagină
420	Piesă de prelucrat—măsurare unghi	■		Pagina 400
421	Piesă de prelucrat—măsurare gaură (centru și diametru gaură)	■		Pagina 403
422	Piesă de prelucrat—măsurare exterior cerc (centru și diametru știft circular)	■		Pagina 407
423	Piesă de prelucrat—măsurare dreptunghi din interior	■		Pagina 411
424	Piesa de prelucrat—măsurare dreptunghi din exterior	■		Pagina 415
425	Piesă de prelucrat—măsurare lățime interioară (canal)	■		Pagina 419
426	Piesă de prelucrat—măsurare lățime exterioară (muchie)	■		Pagina 422
427	Piesă de lucru—măsurare pe oricare axă selectabilă	■		Pagina 425
430	Piesă de prelucrat—măsurare cerc gaură de șurub	■		Pagina 428
431	Piesă de prelucrat—măsurare plan	■		Pagina 428
440	Măsurare deplasare axă	■		Pagina 449
441	Palpare rapidă: Setări parametri globali ai palpatorului (funcție FCL 2)	■		Pagina 452
450	KinematicsOpt: Salvare cinematică (opțiune)	■		Pagina 458
451	KinematicsOpt: Măsurare cinematică (opțiune)	■		Pagina 460
452	KinematicsOpt: Presetare compensare (opțiune)	■		Pagina 460
480	Calibrare TT	■		Pagina 491
481	Măsurare/Inspectare lungime sculă	■		Pagina 493
482	Măsurare/Inspectare rază sculă	■		Pagina 495
483	Măsurare/Inspectare lungime și rază sculă	■		Pagina 497
484	Calibrare TT cu infraroșu	■		Pagina 492

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (8669) 32-1000

Measuring systems ☎ +49 (8669) 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (8669) 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (8669) 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (8669) 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (8669) 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

3-D Touch Probe Systems from HEIDENHAIN

help you to reduce non-cutting time:

For example in

- workpiece alignment
- datum setting
- workpiece measurement
- digitizing 3-D surfaces

with the workpiece touch probes

TS 220 with cable

TS 640 with infrared transmission



- tool measurement
- wear monitoring
- tool breakage monitoring

with the tool touch probe

TT 140

