




# HEIDENHAIN

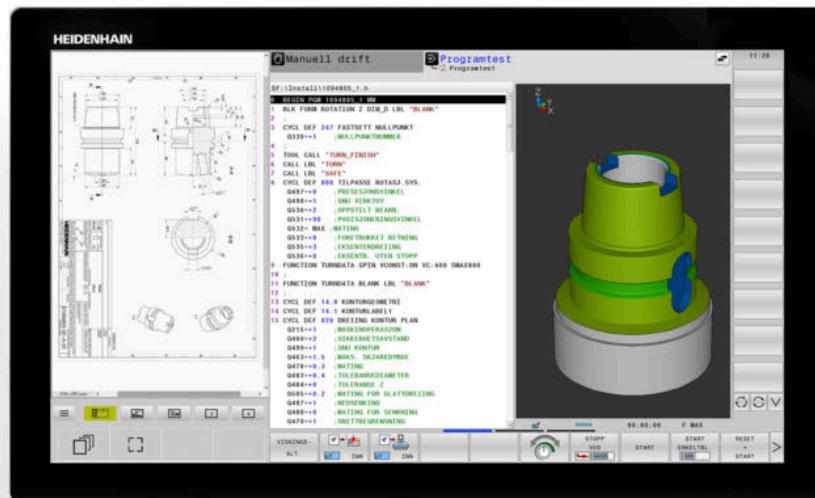

## TNC 640

Brukerhåndbok  
Programmere målesykluser for  
emne og verktøy

NC-programvare  
**34059x-17**



Norsk (no)  
10/2022



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Grunnleggende.....</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Grunnleggende informasjon/oversikter.....</b>	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Arbeide med touch-probe-sykluser.....</b>	<b>35</b>
<b>4</b>	<b>Touch-probe-sykluser: automatisk registrering av skråstilt emne.....</b>	<b>47</b>
<b>5</b>	<b>Touch-probe-sykluser: registrere nullpunkter automatisk.....</b>	<b>123</b>
<b>6</b>	<b>Touch-probe-sykluser: kontrollere emner som ligger skjevt, automatisk.....</b>	<b>223</b>
<b>7</b>	<b>Touch-probe-sykluser: spesialfunksjoner.....</b>	<b>281</b>
<b>8</b>	<b>Touch-probe-sykluser: måle kinematikk automatisk.....</b>	<b>317</b>
<b>9</b>	<b>Touch-probe-sykluser: måle verktøy automatisk.....</b>	<b>361</b>
<b>10</b>	<b>Sykluser: spesialfunksjoner.....</b>	<b>391</b>
<b>11</b>	<b>Oversiktstabeller over sykluser.....</b>	<b>395</b>



<b>1 Grunnleggende.....</b>	<b>19</b>
<b>1.1 Om denne håndboken.....</b>	<b>20</b>
<b>1.2 Styringstype, programvare og funksjoner.....</b>	<b>22</b>
Programvarealternativer.....	23
Nye og endrede syklusfunksjoner for programvaren 34059x-17.....	29

<b>2 Grunnleggende informasjon/oversikter.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1 Innføring.....</b>	<b>32</b>
<b>2.2 Tilgjengelige syklusgrupper.....</b>	<b>33</b>
Oversikt over bearbeidingssykluser.....	33
Oversikt over touch-probe-sykluser.....	34

<b>3 Arbeide med touch-probe-sykluser.....</b>	<b>35</b>
<b>    3.1 Generell informasjon om touch-probe-sykluser.....</b>	<b>36</b>
Funksjon.....	36
Ta hensyn til grunnroteringen i manuell drift.....	37
Touch-probe-sykluser i driftsmodiene Manuell drift og El. håndratt.....	37
Touch-probe-sykluser for automatisk drift.....	38
<b>    3.2 Viktig før du arbeider med touch-probe-sykluser.....</b>	<b>40</b>
Maks. avstand til probepunktet: DIST i touch-probe-tabellen.....	40
Sikkerhetsavstand til probepunkt: SET_UP i touch-probe-tabell.....	40
Orientere infrarød touch-probe mot programmert proberetting: TRACK i touch-probe-tabell.....	40
Koblende touch-probe, probemating: F i touch-probe-tabell.....	41
Koblende touch-probe, mating for posisjoneringsbevegelser: FMAX.....	41
Koblende touch-probe, hurtiggang for posisjoneringsbevegelser: F_PREPOS i touch-probe-tabell....	41
Kjøre touch-probe-sykluser.....	42
<b>    3.3 Programinnstillinger for sykluser.....</b>	<b>43</b>
Oversikt.....	43
Legge inn GLOBAL DEF.....	43
Bruk GLOBAL DEF-data.....	44
Allmenngyldige globale data.....	45
Globale data for probefunksjoner.....	46

<b>4 Touch-probe-sykluser: automatisk registrering av skråstilt emne.....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Oversikt.....</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Grunnlag for touch-probe-syklusene 14xx.....</b>	<b>50</b>
Fellestrekkene til touch-probe-syklusene for dreiinger.....	50
Halvautomatisk modus.....	52
Evaluering av toleranser.....	57
overføring av en faktisk posisjon.....	60
<b>4.3 syklus 1420 PROBENIVA.....</b>	<b>61</b>
Syklusparametere.....	64
<b>4.4 syklus 1410 PROBEKANT.....</b>	<b>68</b>
Syklusparametere.....	71
<b>4.5 syklus 1411 PROBE TO SIRKLER.....</b>	<b>75</b>
Syklusparametere.....	79
<b>4.6 syklus 1412 SKRAAKANTPROBING.....</b>	<b>83</b>
Syklusparametere.....	87
<b>4.7 Syklus 1416 SKJÆREPUNKTPROBING.....</b>	<b>91</b>
Syklusparametere.....	94
<b>4.8 Grunnlag for touch-probe-syklusene 14xx.....</b>	<b>99</b>
Fellestrekk for touch-probe-syklusene for registrering av skråstilte emner.....	99
<b>4.9 syklus 400 GRUNNROTERING.....</b>	<b>100</b>
Syklusparametere.....	101
<b>4.10 syklus 401 ROT MED 2 HULL.....</b>	<b>103</b>
Syklusparametere.....	104
<b>4.11 syklus 402 ROT 2 TAPPER.....</b>	<b>107</b>
Syklusparametere.....	109
<b>4.12 syklus 403 ROT I DREIEAKSE.....</b>	<b>112</b>
Syklusparametere.....	114
<b>4.13 syklus 405 ROED OVER C-AKSE.....</b>	<b>117</b>
Syklusparametere.....	119
<b>4.14 syklus 404 FASTSETT GR.ROTERING.....</b>	<b>121</b>
Syklusparametere.....	121
<b>4.15 Eksempel: Definere grunnrotering via to borer.....</b>	<b>122</b>

<b>5 Touch-probe-sykluser: registrere nullpunkter automatisk.....</b>	<b>123</b>
<b>5.1 Oversikt.....</b>	<b>124</b>
<b>5.2 grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt.....</b>	<b>126</b>
Fellestrekkene til alle touch-probe-syklusene 14xx for fastsetting av nullpunkt.....	126
<b>5.3 syklus 1400 POSISJONSPROBING.....</b>	<b>127</b>
Syklusparametere.....	128
<b>5.4 syklus 1401 SIRKELPROBING.....</b>	<b>130</b>
Syklusparametere.....	132
<b>5.5 syklus 1402 KULEPROBING.....</b>	<b>135</b>
Syklusparametere.....	137
<b>5.6 Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE.....</b>	<b>140</b>
Syklusparametre.....	142
<b>5.7 Syklus 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT.....</b>	<b>144</b>
Syklusparametere.....	146
<b>5.8 Syklus 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT.....</b>	<b>149</b>
Syklusparametere.....	152
<b>5.9 grunnlag for touch-probe-sykluser 4xx for angivelse av referansepunkt.....</b>	<b>155</b>
Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt.....	155
<b>5.10 syklus 410 REFPKT FIRKANT INNV.....</b>	<b>157</b>
Syklusparametere.....	159
<b>5.11 syklus 411 REFPKT FIRKANT UTV.....</b>	<b>162</b>
Syklusparametere.....	164
<b>5.12 syklus 412 REFPKT SIRKEL INNV.....</b>	<b>168</b>
Syklusparametere.....	170
<b>5.13 syklus 413 REFPKT SIRKEL UTV.....</b>	<b>174</b>
Syklusparametere.....	176
<b>5.14 syklus 414 REFPKT HJOERNE UTV.....</b>	<b>180</b>
Syklusparametere.....	182
<b>5.15 syklus 415 REFPKT HJOERNE INNV.....</b>	<b>186</b>
Syklusparametere.....	188
<b>5.16 syklus 416 REFPKT HULLS.SENTR.....</b>	<b>192</b>
Syklusparametere.....	194

<b>5.17 syklus 417 NULLPKT TS.-AKSE.....</b>	<b>198</b>
Syklusparametere.....	199
<b>5.18 syklus 418 REFPKT 4 BORINGER.....</b>	<b>201</b>
Syklusparametere.....	203
<b>5.19 syklus 419 NULLPUNKT ENKEL AKSE.....</b>	<b>206</b>
Syklusparametere.....	208
<b>5.20 syklus 408 NLPKT NOTSENTRUM.....</b>	<b>210</b>
Syklusparametere.....	212
<b>5.21 syklus 409 NLPKT STEGSENTRUM.....</b>	<b>215</b>
Syklusparametere.....	217
<b>5.22 Eksempel: Fastsette nullpunktet i sentrum av sirkelsegmentet i overkanten av emnet.....</b>	<b>220</b>
<b>5.23 Eksempel: Fastsette nullpunkt i overkant av emnet midt i hullsirkelen.....</b>	<b>221</b>

<b>6 Touch-probe-sykluser: kontrollere emner som ligger skjevt, automatisk.....</b>	<b>223</b>
<b>    6.1 Grunnlag.....</b>	<b>224</b>
Oversikt.....	224
Protokollere måleresultater.....	225
Måleresultater i Q-parametere.....	227
Status for målingen.....	227
Toleranseovervåking.....	227
Verktøyovervåking.....	227
Referansesystem for måleresultater.....	228
<b>    6.2 Syklus 0 REFERANSEPLAN.....</b>	<b>229</b>
Syklusparametere.....	230
<b>    6.3 Syklus 1 NULLPUNKT POLAR.....</b>	<b>231</b>
Syklusparametere.....	232
<b>    6.4 Syklus 420 MAL VINKEL.....</b>	<b>233</b>
Syklusparametere.....	234
<b>    6.5 syklus 421 MAL BORING.....</b>	<b>236</b>
Syklusparametere.....	238
<b>    6.6 Syklus 422 MAL SIRKEL UTVENDIG.....</b>	<b>242</b>
Syklusparametere.....	244
<b>    6.7 Syklus 423 MAL FIRKANT INNV.....</b>	<b>248</b>
Syklusparametere.....	250
<b>    6.8 Syklus 424 MAL FIRKANT UTV.....</b>	<b>253</b>
Syklusparametere.....	254
<b>    6.9 syklus 425 MAL BREDD INNVENDIG.....</b>	<b>257</b>
Syklusparametere.....	258
<b>    6.10 Syklus 426 MAL STYKKE UTVENDIG.....</b>	<b>261</b>
Syklusparametere.....	262
<b>    6.11 Syklus 427 MAL KOORDINATER.....</b>	<b>265</b>
Syklusparametere.....	267
<b>    6.12 Syklus 430 MAL HULLSIRKEL.....</b>	<b>270</b>
Syklusparametere.....	271
<b>    6.13 Syklus 431 MAL PLAN.....</b>	<b>274</b>
Syklusparametere.....	276

<b>6.14 Programmeringseksempler.....</b>	<b>278</b>
Eksempel: Måle og bearbeide rektangulær tapp.....	278
Eksempel: Måle kvadratisk lomme, protokollføre måleresultater.....	280

<b>7 Touch-probe-sykluser: spesialfunksjoner.....</b>	<b>281</b>
<b>    7.1 Grunnleggende.....</b>	<b>282</b>
Oversikt.....	282
<b>    7.2 Syklus 3 MALE.....</b>	<b>283</b>
Syklusparametere.....	284
<b>    7.3 Syklus 4 MALING 3D.....</b>	<b>286</b>
Syklusparametere.....	287
<b>    7.4 Syklus 444 BERORING 3D.....</b>	<b>288</b>
Syklusparametere.....	291
<b>    7.5 Syklus 441 HURTIGSOEK.....</b>	<b>294</b>
Syklusparametere.....	295
<b>    7.6 Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON.....</b>	<b>296</b>
Syklusparametere.....	298
<b>    7.7 Kalibrere koblende touch-probe.....</b>	<b>299</b>
<b>    7.8 Vise kalibreringsverdier.....</b>	<b>300</b>
<b>    7.9 Syklus 461 KALIBRER TS LENGDE.....</b>	<b>301</b>
<b>    7.10 Syklus 462 KALIBRER INNVENDIG TS RADIUS.....</b>	<b>303</b>
<b>    7.11 Syklus 463 KALIBRER UTVENDIG TS RADIUS.....</b>	<b>306</b>
<b>    7.12 Syklus 460 KALIBRERE TS.....</b>	<b>309</b>

<b>8 Touch-probe-syklinger: måle kinematikk automatisk.....</b>	<b>317</b>
<b>  8.1 Kinematikkmåling med touch-prober TS (alternativ 48).....</b>	<b>318</b>
Grunnleggende.....	318
Oversikt.....	319
<b>  8.2 Forutsetninger.....</b>	<b>320</b>
Tips:.....	321
<b>  8.3 Syklus 450 LAGRE KINEMATIK (alternativ 48).....</b>	<b>322</b>
Syklusparametere.....	323
Protokollfunksjon.....	324
Merknader om datalagring.....	324
<b>  8.4 Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52).....</b>	<b>325</b>
Posisjoneringsretning.....	326
Maskiner med Hirt-fortannede akser.....	327
Beregningseksempel for måleposisjoner for en A-akse:.....	327
Valg av antall målepunkter.....	328
Valg av posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet.....	328
Informasjon om nøyaktighet.....	329
Merknader til forskjellige kalibreringsmetoder.....	330
Slakk.....	331
Tips:.....	332
Syklusparametere.....	334
Forskjellige modier (Q406).....	338
Protokollfunksjon.....	341
<b>  8.5 Syklus 452 FORH.INNST.-KOMP. (alternativ 48).....</b>	<b>342</b>
Syklusparametere.....	346
Kalibrering av utskiftbare hoder.....	349
Driftskompensasjon.....	351
Protokollfunksjon.....	353
<b>  8.6 syklus 453 KINEMATIKKGITTER.....</b>	<b>354</b>
Forskjellige modier (Q406).....	355
Valg av posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet.....	355
Tips:.....	356
Syklusparametere.....	358
Protokollfunksjon.....	360

<b>9 Touch-probe-sykluser: måle verktøy automatisk.....</b>	<b>361</b>
<b>    9.1 Grunnleggende informasjon.....</b>	<b>362</b>
Oversikt.....	362
Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483.....	363
Justere maskinparameter.....	364
Inndata i verktøytabellen ved frese- og dreieverktøy.....	366
<b>    9.2 Syklus 30 eller 480 TT KALIBRER.....</b>	<b>367</b>
Syklusparametere.....	369
<b>    9.3 Syklus 31 eller 481 KAL. VERKT.LENGDE.....</b>	<b>370</b>
Syklusparametere.....	372
<b>    9.4 Syklus 32 eller 482 VERKTOEYRADIUS.....</b>	<b>374</b>
Syklusparametere.....	376
<b>    9.5 Syklus 33 eller 483 MAL VERKTOEY.....</b>	<b>378</b>
Syklusparametere.....	380
<b>    9.6 Syklus 484 KALIBRERE IR-TT.....</b>	<b>382</b>
Syklusparametere.....	385
<b>    9.7 Syklus 485 MAAL DREIEVERKTOEY (alternativ 50).....</b>	<b>386</b>
Syklusparametere.....	390

<b>10 Sykluser: spesialfunksjoner.....</b>	<b>391</b>
<b>10.1 Grunnleggende.....</b>	<b>392</b>
Oversikt.....	392
<b>10.2 Syklus 13 ORIENTERING.....</b>	<b>394</b>
Syklusparametere.....	394

<b>11 Oversiktstabeller over sykluser.....</b>	<b>395</b>
<b>    11.1 Oversiktstabell.....</b>	<b>396</b>
touch-probe-sykluser.....	396



# 1

## **Grunnleggende**

## 1.1 Om denne håndboken

### Sikkerhetshenvisninger

Følg alle sikkerhetsmerknader i denne dokumentasjonen og i dokumentasjonen til maskinprodusenten!

Sikkerhetsmerknader advarer mot farer som kan oppstå ved håndtering av programvare og enheter, og gir anvisninger om hvordan disse farene kan unngås. De er klassifisert etter alvorlighetsgraden til faren og er delt inn i følgende grupper:

#### ! FARE

**Fare** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **fører faren til dødsfall eller alvorlige personskader**.

#### ! ADVARSEL

**Advarsel** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til dødsfall eller alvorlige personskader**.

#### ! FORSIKTIG

**Forsiktig** signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til lette personskader**.

#### MERKNAD

**Merknad** signaliserer farer for gjenstander eller data. Hvis du ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, **kan faren føre til materielle skader**.

### Rekkefølgen til informasjonen i sikkerhetsmerknadene

Alle sikkerhetsmerknader har følgende fire avsnitt:

- Signalordet angir alvorlighetsgraden til faren
- Type fare og kilden til faren
- Følger hvis faren ignoreres, for eksempel «Ved etterfølgende bearbeiding oppstår det fare for kollisjon»
- Unnslippe – tiltak for å unngå faren

## Informasjonshenvisninger

Følg informasjonshenvisningene i denne veiledningen for å sikre en feilfri og effektiv bruk av programvaren.

I denne veiledningen finner du følgende informasjonshenvisninger:



Informasjonssymbolet står for et **tips**.

Et tips inneholder ytterligere eller supplerende viktig informasjon.



Dette symbolet ber deg følge sikkerhetsinstruksjonene fra maskinprodusenten. Symbolet peker også på maskinavhengige funksjoner. Potensielle farer for operatør og maskinen er beskrevet i maskinhåndboken.



Boksymbolet står for en **krysshenvisning**.

En krysshenvisning leder til ekstern dokumentasjon, f.eks. dokumentasjonen til maskinprodusenten eller en tredjepartsleverandør.

## Ønsker du endringer, eller har du oppdaget en feil?

Vi arbeider stadig for å forbedre dokumentasjonen vår. Du kan bidra til dette arbeidet ved å skrive til oss med endringer du ønsker, på følgende e-postadresse:

**tnc-userdoc@heidenhain.de**

## 1.2 Styringstype, programvare og funksjoner

Denne håndboken beskriver programmeringsfunksjoner som er tilgjengelige i styringene fra og med følgende NC-programvarenummer.

Styringstype	NC-programvarenr.
TNC 640	340590-17
TNC 640 E	340591-17
TNC 640 Programmeringsplass	340595-17

Eksportversjonen av styringen er merket med bokstaven E. Følgende programvarealternativer er ikke tilgjengelig eller bare begrenset tilgjengelig i eksportversjonen:

- Advanced Function Set 2 (alternativ 9) begrenset til 4-akseinterpolasjon
- KinematicsComp (alternativ 52)

Maskinprodusenten tilpasser den effektive ytelsen til styringen til hver enkelt maskin. Ytelsen tilpasses ved hjelp av maskinparametere. Derfor inneholder denne håndboken beskrivelser av funksjoner som ikke er tilgjengelige for hver styring.

Styringsfunksjoner som ikke er tilgjengelige for alle maskiner, er for eksempel:

- Verktøy måling med TT

Ta kontakt med maskinprodusenten for å gjøre deg kjent med de faktiske funksjonene til maskinen.

Mange maskinprodusenter og HEIDENHAIN tilbyr kurs i programmering av HEIDENHAIN-styringene. Det anbefales å delta på disse kursene for å gjøre seg godt kjent med styringsfunksjonene.



### Brukerhåndbok:

Alle syklusfunksjoner som ikke er forbundet med målesyklusene, er beskrevet i brukerhåndboken

**Programmere bearbeidingssykluser** Hvis du trenger denne håndboken, kan du eventuelt henvende deg til HEIDENHAIN.

ID for brukerhåndboken Programmere bearbeidingssykluser: 1303406-xx



### Brukerhåndbok:

Alle styringsfunksjonene som ikke er forbundet med syklusene, er beskrevet i brukerhåndboken for TNC 640.

Hvis du trenger denne håndboken, kan du eventuelt henvende deg til HEIDENHAIN.

ID for brukerhåndbok for klartekstprogrammering: 892903-xx

ID for brukerhåndbok for DIN/ISO-programmering: 892909-xx

ID for brukerhåndbok for innretting, testing og kjøring av NC-programmer: 1261174-xx

## Programvarealternativer

TNC 640 har forskjellige programvarealternativer som kan aktiveres av maskinprodusenten. De forskjellige alternativene har følgende funksjoner:

---

### **Additional Axis (alternativ nr. 0 til alternativ nr. 7)**

---

<b>Tilleggsakse</b>	Ytterligere reguleringskretser 1 til 8
---------------------	--

---

### **Advanced Function Set 1 (alternativ nr. 8)**

---

#### **Avanserte funksjoner gruppe 1**

##### **Rundbordbearbeiding:**

- Konturer på utbrettningen av en sylinder
- Mating i mm/min

##### **Omregnede koordinater:**

Dreie arbeidsplan

##### **Interpolasjon:**

Sirkel med tre akser ved dreid arbeidsplan

---

### **Advanced Function Set 2 (alternativ nr. 9)**

---

#### **Avanserte funksjoner gruppe 2**

Eksport bare med tillatelse

##### **3D-bearbeiding:**

- 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor
- Endre spindelhodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen på verktøysspissen endres ikke (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement)
- Hold verktøyet loddrett på konturen
- Radiuskorrigering av verktøy loddrett på verktøyretningen
- Manuell kjøring i det aktive verktøyaksesystemet

##### **Interpolasjon:**

Linje i > 4 akser (eksport bare med tillatelse)

---

### **HEIDENHAIN DNC (alternativ nr. 18)**

---

Kommunikasjon med eksterne PC-applikasjoner via COM-komponenter

---

### **DCM Collision (alternativ #40)**

---

#### **Dynamisk kollisjonsovervåking**

- Maskinprodusenten definerer objekter som skal overvåkes
- Advarsel i manuell drift
- Kollisjonsovervåkning i programtesten
- Programavbrytelse i automatisk drift
- Overvåkning også av 5-aksebevegelser

---

### **CAD Import (alternativ nr. 42)**

---

#### **CAD Import**

- Støtter DXF, STEP og IGES
- Overtakelse av konturer og punktmaler
- Komfortabel fastsetting av nullpunkt
- Grafisk valg av kontursegmenter fra klartekstprogrammer

---

**Global PGM Settings – GPS (alternativ nr. 44)**

---

**Globale programinnstillinger**

- Overlagring av koordinattransformasjoner i programforløpet
  - Håndrattoverlagring
- 

**Adaptive Feed Control – AFC (alternativ nr. 45)**

---

**Adaptiv matingskontroll****Fresebearbeiding:**

- Beregning av faktisk spindelytelse ved hjelp av et læresnitt
- Definering av grenser der den automatiske matingskontrollen skal utføres
- Helautomatisk matingskontroll ved kjøring

**Dreiebearbeiding (alternativ nr. 50):**

- Skjærekraftovervåkning ved kjøring
- 

**KinematicsOpt (alternativ nr. 48)**

---

**Optimere maskinkinematikken**

- Sikre/gjenopprette aktiv kinematikk
  - Kontrollere aktiv kinematikk
  - Optimere aktiv kinematikk
- 

**Turning (alternativ #50)**

---

**Frese-/dreiemodus****Funksjoner:**

- Omkobling fresemodus/dreiemodus
  - Konstant gjennomsnittshastighet
  - Skjærradiuskompensasjon
  - Dreiespesifikke konturelementer
  - Dreiesykluser
  - Dreiling med eksentrisk oppspenning
  - Syklus **880** bzw. **G880 TANHHJUL SNEKKEFR.** (Alternativ nr. 50 og alternativ nr. 131)
- 

**KinematicsComp (alternativ nr. 52)**

---

**3D-romkompensasjon**

Kompensasjon for posisjons- og komponentfeil

---

**OPC UA NC Server 1 til 6 (alternativ nr. 56 til nr. 61)**

---

**Standardisert grensesnitt**

OPC UA NC-serveren har et standardisert grensesnitt (**OPC UA**) for ekstern tilgang til data og funksjoner i styringen.

Med disse programvarealternativene kan opptil seks parallelle klientforbindelser settes opp parallelt.

---

**3D-ToolComp (alternativ nr. 92)**

---

**Inngrepsvinkelavhengig  
radiuskorrigering av 3D-verktøy**

Eksport bare med tillatelse

- Kompensere for avvik i verktøyradiusen avhengig av inngrepsvinkelen
  - Korreksjonsverdier i separat korreksjonsverditabell
  - Forutsetning: arbeide med flatenormalvektorer (**LN**-blokker Alternativ nr. 9)
-

**Extended Tool Management (alternativ nr. 93)****Utvidet verktøybehandling**

Python-basert verktøyadministrasjonstillegg

- Programspesifikk eller pallspesifikk bruksrekkefølge for alle verktøy
- Programspesifikk eller pallspesifikk bestykningsliste over alle verktøy

**Advanced Spindle Interpolation (alternativ nr. 96)****Interpolerende spindel****Interpol.dreiing:**

- Syklus **291 INT.POL.DREI. KUBL.** (DIN/ISO: **G291**)
- Syklus **292 INT.POL.DREI. KONT.** (DIN/ISO: **G292**)

**Spindle Synchronism (alternativ nr. 131)****Synkront løp for sylinder**

- Synkront løp for fresespindel og dreiespindel
- Syklus **880 TANHJUL SNEKKEFR.** (DIN/ISO: **G880**) (Alternativ nr. 50 og alternativ nr. 131)

**Remote Desktop Manager (Alternativ nr. 133)****Fjernstyring av eksterne datamaskin-enheter**

- Windows på en separat datamaskinenhet
- Integrert i styringsoverflaten

**Synchronizing Functions (alternativ nr. 135)****Synkroniseringsfunksjoner****Funksjon for kobling i sanntid (Real Time Coupling – RTC):**  
Koble akser**Cross Talk Compensation – CTC (alternativ nr. 141)****Kompensering av aksekoblinger**

- Registrering av dynamisk betinget posisjonsavvik på grunn av akseakselerasjoner
- Kompensering av TCP (Tool Center Point)

**Position Adaptive Control – PAC (alternativ nr. 142)****Adaptiv posisjonsregulering**

- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av stillingen til aksen i arbeidsrommet
- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av hastigheten eller akselerasjonen til en akse

**Load Adaptive Control – LAC (alternativ nr. 143)****Adaptiv lastregulering**

- Automatisk registrering av emnemasser og slipekrefter
- Tilpassing av reguleringsparametre avhengig av den gjeldende massen til emnet

**Active Chatter Control – ACC (alternativ nr. 145)****Aktiv antivibrasjonsfunksjon**

Helautomatisk antivibrasjonsfunksjon under bearbeiding

**Machine Vibration Control – MVC (alternativ nr. 146)****Svingningsdemping for maskiner**

- Demping av maskinsvingninger for forbedring av emneoverflaten ved hjelp av funksjonene:
- **AVD** Active Vibration Damping
  - **FSC** Frequency Shaping Control

**CAD Model Optimizer (alternativ nummer 152)****CAD-modelloptimalisering**

Konvertering og optimalisering av CAD-modeller

- Oppspenningsutstyr
- Råemne
- Ferdigdel

**Batch Process Manager (alternativ nr. 154)****Batch Process Manager**

Planlegging av produksjonsordrer

**Component Monitoring (alternativ nr. 155)****Komponentovervåking uten eksterne sensorikk**

Overvåking av konfigurerte maskinkomponenter med tanke på overbelastning

**Grinding (alternativ nr. 156)****Koordinatsliping**

- Sykluser for pendelløft
- Sykluser for avretting
- Støtte av verktøytyper slipeverktøy og avrettungsverktøy

**Gear Cutting (alternativ nr. 157)****Bearbeide fortanninger**

- Syklus **285 DEFINER TANHHJUL** (DIN/ISO: **G285**)
- Syklus **286 TANHHJUL VALSEFRESING** (DIN/ISO: **G286**)
- Syklus **287 TANHHJUL VALSESKRELL.** (DIN/ISO: **G287**)

**Turning v2(alternativ #158)****Fresdreiling versjon 2**

- Aunksjonene til programvarealternativ #50
- Syklus **882 DREIE SIMULTANSKRUBBING**
- Syklus **883 DREIE SIMULTANSLETTFRESING**

Med de utvidede dreiefunksjonene kan du ikke bare for eksempel producere emner med undersnitt, men også bruke et større område av skjæreplaten under bearbeidingen.

**Alt. Contour Milling (alternativ nr. 167)****Optimaliserte profilsykluser**

Sykluser til produksjon av alle mulige lommer og øyer med virvefresingen

**Flere tilgjengelige alternativer**

HEIDENHAIN tilbyr flere maskinvareutvidelser og programvarealternativer som utelukkende kan konfigureres og implementeres av maskinprodusenten. Det inkluderer f.eks. den funksjonelle sikkerheten FS.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen fra maskinprodusenten eller i brosjyren **Alternativer og tilbehør**.

ID: 827222-xx



### VTC-brukerhåndbok

Alle programvarefunksjonene for kamerasyttemet VT 121 er beskrevet i **VTC-brukerhåndboken**. Hvis du trenger denne brukerhåndboken, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.

ID: 1322445-xx

## Utviklingsnivå (Upgrade-funksjoner)

Med oppgraderingsfunksjonene, de såkalte **Feature Content Level** (utviklingsnivå), administreres programvarealternativene og andre videreutviklede versjoner av styringsprogramvaren. En programvareoppdatering av styringen gir deg ikke tilgang til funksjonene som hører inn under FCL.



I nye maskiner har du gratis tilgang til alle oppgraderingsfunksjonene.

Oppgraderingsfunksjonene er merket med **FCL n** i håndboken. **n** er utviklingsnivåets fortløpende nummer.

FCL-funksjonene kan aktiveres ved hjelp av et kodetall som du kan kjøpe. Ta kontakt med maskinprodusenten eller HEIDENHAIN.

## Beregnet bruksområde

Styringen tilsvarer klasse A iht. EN 55022 og er hovedsakelig beregnet for industriell bruk.

## Juridisk informasjon

### Juridisk informasjon

Styringsprogramvaren inneholder programvare med åpen kilde, og bruken av denne er underlagt spesielle bruksbetingelser. Disse bruksbetingelsene har forrang.

Du finner mer informasjon om dette på styringen på følgende måte:

- Trykk på tasten **MOD** for å åpne dialogen **Innstillinger og informasjon**
- I dialogen velger du **Innlegging av nøkkeltall**
- Trykk på funksjonstasten **LISENS-INFORMASJON**,eller velg **Innstillinger og informasjon, Generell informasjon → Lisens-informasjon** direkte i dialogen

Styringsprogramvaren inneholder i tillegg binære biblioteker for **OPC UA**-programvaren til Softing Industrial Automation GmbH. For disse har bruksbetingelsene som er avtalt mellom HEIDENHAIN og Softing Industrial Automation GmbH, forrang.

Ved bruk av OPC UA NC-serveren eller DNC-serveren kan du utøve innflytelse på hvordan styringen forholder seg. Derfor må du bestemme om styringen fortsatt skal drives uten feilfunksjoner eller reduksjon av ytelsen før disse grensesnittene brukes produktivt. Ansvaret for gjennomføring av systemtesten påhviler oppretteren av programvaren som bruker disse kommunikasjonsgrensesnittene.

## Valgfrie parametere

HEIDENHAIN videreutvikler kontinuerlig den omfattende sykluspakken, og derfor kan det finnes nye Q-parametere med hver ny programvare. Disse nye Q-parameterne er valgfrie parametere, som til dels ikke er tilgjengelige på eldre programvareversjoner. I syklusen befinner de seg alltid på slutten av syklusdefinisjonen. Hvilke valgfrie Q-parametere som er lagt til i denne programvaren, finner du i oversikten "Nye og endrede syklusfunksjoner for programvaren 34059x-17". Du kan selv avgjøre om du vil definere valgfrie Q-parametere eller slette dem med tasten NO ENT. Du kan også godta den angitte standardverdien. Hvis du har slettet en valgfri Q-parameter ved en feil eller vil utvide de eksisterende NC-programmene etter en programvareoppdatering, kan du legge til valgfrie Q-parametere i sykluser senere. Fremgangsmåten er beskrevet nedenfor.

Slik går du frem:

- ▶ Kall opp syklusdefinisjon
- ▶ Trykk på høyre pil last til de nye Q-parameterne vises
- ▶ Overfør angitt standardverdi  
eller
- ▶ Angi verdien
- ▶ Hvis du vil godta den nye Q-parameteren, forlater du menyen ved å trykke på høyre pil last igjen eller på **END**
- ▶ Hvis du ikke vil godta den nye Q-parameteren, trykker du på **NO ENT**-tasten

## Kompatibilitet

NC-programmer som ble opprettet på eldre HEIDENHAIN-banestyringer (fra TNC 150 B), kan i de fleste tilfeller kjøres fra denne nye programvareversjonen til TNC 640. Hvis det har kommet til nye, valgfrie parameterne ("Valgfrie parameterne") til eksisterende sykluser, kan NC-programmene deres som regel kjøres som vanlig. Det oppnås via den angitte standardverdien. Hvis du derimot vil kjøre et NC-program på en eldre styring som er programmert til en ny programvareversjon, kan du slette de aktuelle valgfrie Q-parameterne fra syklusdefinisjonen med NO ENT-tasten. Derved får du et tilsvarende nedoverkompatibelt NC-program. Hvis NC-blokker inneholder ugyldige elementer, vil disse angis som ERROR-blokker av styringen ved åpning av filen.

## Nye og endrede syklusfunksjoner for programvaren 34059x-17



### Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner

Du finner mer informasjon om de tidligere programvareversjonene i tilleggsdokumentasjonen

#### Oversikt over nye og endrede programvarefunksjoner.

Hvis du trenger denne dokumentasjonen, kan du henvende deg til HEIDENHAIN.

ID: 1322095-xx

## Nye syklusfunksjoner 81762x-17

### ■ Syklus 1416 SKJÆREPUNKTPROBING (ISO: G1416)

Bruk denne syklusen til å bestemme skjæringspunktet for to kanter. Syklusen trenger totalt fire probepunkter, to posisjoner på hver kant. Du kan bruke syklusen på de tre objektnivåene **XY**, **XZ** og **YZ**.

**Mer informasjon:** "Syklus 1416 SKJÆREPUNKTPROBING", Side 91

### ■ Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE (ISO: G1404)

Bruk denne syklusen til å bestemme midten og bredden til en not eller et stykke. Styringen prober med to probepunkter på motsatt side. Du kan også definere en dreiling for noten eller stykket.

**Mer informasjon:** "Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE ", Side 140

### ■ Syklus 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT (ISO: G1430)

Med denne syklusen finner du én enkelt posisjon med en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt.

**Mer informasjon:** "Syklus 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT ", Side 144

### ■ Syklus 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT (ISO: G1434)

Bruk denne syklusen til å bestemme midten og bredden til en not eller et stykke med en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt. Styringen prober med to probepunkter på motsatt side.

**Mer informasjon:** "Syklus 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT ", Side 149

### Endrede syklusfunksjoner 81762x-17

- Syklusen **277 OCM SKRAAFASE** (ISO: **G277**, alternativ 167) overvåker konturskader i bunnen som forårsakes av verktøysspissen. Denne verktøysspissen beregnes av radius **R**, radiusen på verktøysspissen **R\_TIP** og spissens vinkel **T-ANGLE**.
- Syklusen **292 INT.POL.DREI. KONT.** (ISO: **G292**, alternativ 96) er blitt utvidet med parameteren **Q592 TYPE OF DIMENSION**. I denne parameteren definerer du om konturen er programmert med radiusdimensjoner eller diameterdimensjoner.
- Følgende sykluser gjelder tilleggsfunksjonene **M109** og **M110**:
  - Syklus **22 UTFRESING** (ISO: G122)
  - Syklus **23 BUNNPLAN DYBDE** (ISO: G123)
  - Syklus **24 SIDETOLERANSE** (ISO: G124)
  - Syklus **25 KONTURKJEDE** (ISO: G125)
  - Syklus **275 KONTURNOT VIRVELFR.** (ISO: G275)
  - Syklus **276 KONTURKJEDE 3D** (ISO: G276)
  - Syklus **274 OCM FREsing SIDE** (ISO: G274, alternativ 167)
  - Syklus **277 OCM SKRAAFASE** (ISO: G277, alternativ 167)
  - Syklus **1025 SLIP KONTUR** (ISO: G1025, alternativ 156)

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Programmering av bearbeidingssykluser**

- Protokoll for syklus **451 MAL KINEMATIKK** (ISO: **G451**, alternativ 48) viser de virksomme kompensasjonene for vinkelposisjonfeilene (**locErrA/locErrB/locErrC**) når programvarealternativ 52 KinematicsComp er aktivert.
- Mer informasjon:** "Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52)", Side 325
- Protokoll for syklusene **451 MAL KINEMATIKK** (ISO: **G451**) og **452 FORH.INNST.-KOMP.** (ISO: **G452**, alternativ 48) inneholder diagrammer med de målte og optimaliserte feilene på de enkelte måleposisjonene.

**Mer informasjon:** "Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52)", Side 325

**Mer informasjon:** "Syklus 452 FORH.INNST.-KOMP. (alternativ 48)", Side 342

- I syklus **453 KINEMATIKKGITTER** (ISO: **G453**, alternativ 48) kan du bruke modusen **Q406=0** selv uten programvarealternativet 52 KinematicsComp.

**Mer informasjon:** "syklus 453 KINEMATIKKGITTER ", Side 354

- Syklusen **460 KALIBRERE TS PAA EN KULE** (ISO: **G460**) finner radius, ev. lengde, senterforskyvning og spindelvinkel for en L-formet probestift.

**Mer informasjon:** "Syklus 460 KALIBRERE TS ", Side 309

- Syklusene **444 BERORING 3D** (ISO: **G444**) og **14xx** støtter probingen med en L-formet probestift.

**Mer informasjon:** "Arbeide med en L-formet probestift", Side 37

# 2

**Grunnleggende  
informasjon/  
oversikter**

## 2.1 Innføring



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**, f.eks. maldefinisjon **PATTERN DEF**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Arbeid som utføres ofte og som omfatter flere bearbeidingstrinn, er lagret i kontrollsystemet som sykluser. Også omregning av koordinater og enkelte spesialfunksjoner er tilgjengelige som sykluser. De fleste sykluser bruker Q-parametere som konfigurasjonsparametere.

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Sykluser utfører omfattende bearbeiding. Kollisjonsfare!

- Før du kjører, må du gjennomføre en programtest



Hvis du bruker indirekte parametertilordning (f.eks. **Q210 = Q1**) for sykluser med nummer over **200**, blir ikke endringer i den tilordnede parameteren (f.eks. **Q1**) aktivert etter syklusdefinisjonen. Syklusparameteren (f.eks. **Q210**) må i så fall defineres direkte.

Hvis du vil definere en mateparameter for sykluser med nummer over **200**, kan du i stedet for en tallverdi bruke definisjonene i **TOOL CALL**-blokken for mating (funksjonstast **FAUTO**). Avhengig av syklusen og mateparameterens funksjon står i tillegg matealternativene **FMAX** (ilgang), **FZ** (tannmating) og **FU** (omdreiningsmating) til disposisjon.

Vær oppmerksom på at en endring av **FAUTO**-matingen etter en syklusdefinisjon ikke har noen virkning, ettersom styringen ved behandling av syklusdefinisjonen gjør en fast tilordning av matingen fra **TOOL CALL**-blokken internt.

Hvis du vil slette en syklus med flere delblokker, spør styringen om hele syklusen skal slettes

## 2.2 Tilgjengelige syklusgrupper

### Oversikt over bearbeidingssykluser

► Trykk på CYCL DEF-tasten

Funksjonstast	Syklusgruppe	Side
BORING/ GJENGE	Sykuler for dybdeboring, sliping, utboring og forsenkning	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
BORING/ GJENGE	Sykuler for gjengeboring, gjengeskjæring og gjengefresing	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
LOMMER/ TAPPER/ NOTER	Sykuler for fresing av lommer, tapper, noter og for planfresing	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
KOORD. OMREGN.	Sykuler for omregning av koordinater for forskyvning, rotering, speilvending, forstørrelse og forminskning av alle typer konturer	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
SL.- SYKLUSER	SL-sykuler (subcontour-liste) for bearbeiding av konturer som er satt sammen av flere overlagrede konturer, samt sykluser for sylinderoverflatebearbeiding og for virvelfresing	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
PUNKT- MØNSTER	Sykuler for fremstilling av punktmaler, f.eks. hullsirkel el. hullflate, datamatrisekode	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
ROTER	Sykuler for dreiebearbeidinger og for snekkefresing	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
SPESIAL- SYKLUSER	Spesialsykuler for forsinkelse, programoppkalling, spindelorientering, graving, toleranse, interpolasjonsdreiling, beregne last, tannhjulssykuler	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
SLIPING	Sykuler til slipebearbeiding, sliping av slipeverktøy	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok Programmere bearbeidingssykluser
►	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Koble eventuelt videre til maskinspesifikke bearbeidingssykluser</li> <li>Maskinprodusenten kan integrere slike bearbeidingssykluser.</li> </ul>	

## Oversikt over touch-probe-sykluser



- ▶ Trykk på tasten **TOUCH PROBE**

Funksjonstast	Syklusgruppe	Side
	Sykluser for automatisk registrering og kompensasjon for emner som ligger skjevt	48
	Sykluser for automatisk fastsetting av nullpunkt	124
	Sykluser for automatisk emnekontroll	224
	Spesialsykluser	282
	Kalibrere touch-probe	299
	Sykluser for automatisk kinematikk måling	319
	Sykluser for automatisk verktøyoppmåling (aktivertes av maskinprodusenten)	362
	▶ Koble eventuelt om til maskinspesifikke touch-probe-sykluser. Slike touch-probe-sykluser kan maskinprodusenten integrere.	

# 3

**Arbeide med touch-  
probe-sykluser**

### 3.1 Generell informasjon om touch-probe-sykluser



Styringen må være klargjort av maskinprodusenten for bruk av touch-prober.

Mens touch-probefunksjonene utføres, deaktiverer styringen de **Globale programinnstillinger** midlertidig.



**i** HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

### Funksjon



Styringsfunksjonens fulle omfang er utelukkende tilgjengelig ved bruk av verktøyakse **Z**.

Bruk av verktøyaksene **X** og **Y** kan brukes med begrensninger og er forberedt og konfigurert av maskinprodusenten.

Når styringen kjører en touch-probe-syklus, kjører 3D-touch-proben akseparallelt mot emnet (også når grunnroteringen er aktivert og arbeidsplanet er dreid). Maskinprodusenten fastsetter probematingen i en maskinparameter.

**Mer informasjon:** "Viktig før du arbeider med touch-probe-sykluser", Side 40

Når nålen berører emnet,

- sender 3D-touch-proben et signal til styringen: Koordinatene til den probede posisjonen lagres.
- stopper 3D-touch-proben
- kjører i ilgang tilbake til startposisjonen til probesyklusen


Hvis nålen ikke får utslag under en fastlagt bevegelse, viser styringen en feilmelding (bevegelse: **DIST** fra touch-probe-tabellen).

### Forutsetninger

- Kalibrert touch-probe for arbeidsstykke

**Mer informasjon:** "Kalibrere koblende touch-probe", Side 299

Hvis du bruker en HEIDENHAIN-touch-probe, er programvarealternativ 17 touch-probe-funksjoner automatisk tilgjengelig.

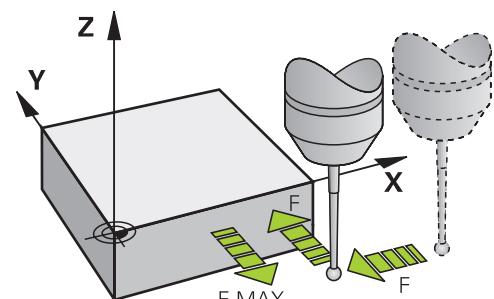

### Arbeide med en L-formet probestift

Probesyklusene **444** og **14xx** støtter, i tillegg til en enkel probestift **SIMPLE**, også den L-formede probestiften **L-TYPE**. Du må kalibrere den L-formede probestiften før bruk.

Med følgende sykluser anbefaler HEIDENHAIN å kalibrere probestiften:

- Radiuskalibrering: Syklus 460 KALIBRERE TS
- Lengdekalibrering: Syklus 461 KALIBRER TS LENGDE

I touch-probetabellen må du tillatte orienteringen med **TRACK ON**. Styringen orienterer den L-formede probestiften i den aktuelle proberettingen under probeprosedyren. Når proberettingen tilsvarer verktøyaksen, orienterer styringen touch-proben til kalibreringsvinkelen.



- Styringen viser ikke probestiftens utligger i simuleringen.
- **DCM** (alternativ 40) overvåker ikke den L-formede probestiften.
- For å oppnå maksimal nøyaktighet må matingen være identisk under kalibrering og probing.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

### Ta hensyn til grunnrotingen i manuell drift

Styringen tar hensyn til probeprocessen ved aktiv grunnroting og kjører på skrå mot verktøyet.

### Touch-probe-sykluser i driftsmodiene Manuell drift og El. håndratt

Med styringens tilgjengelige touch-probe-sykluser i driftsmodusene **Manuell drift** og **El. håndratt** kan du gjøre følgende:

- kalibrere touch-prober
- kompensere for emner som ligger skjevt
- fastsette nullpunkter

## Touch-probe-sykluser for automatisk drift

I tillegg til touch-probe-syklusene som brukes i driftsmodusene Manuell drift og El. håndratt, finnes det mange tilgjengelige sykluser for ulike bruksområder i automatisk drift:


- kalibrere koblende touch-probe
- kompensere for emner som ligger skjevt
- fastsette nullpunkter
- automatisk emnekontroll
- automatisk verktøy måling

Touch-probe-syklusene programmeres ved hjelp av tasten

**TOUCH PROBE** i driftsmodusen **Programmering**. Bruk

touch-probe-sykluser fra og med nummer **400**. Bruk også nyere bearbeidingssykluser og Q-parametere som konfigurasjonsparametere. Parametere med lik funksjon og som styringen trenger i forskjellige sykluser, har alltid samme nummer: f.eks. **Q260** er alltid sikker høyde, **Q261** er alltid målehøyde osv.

For å gjøre programmeringen enklere vises det et hjelpebilde i styringen under syklusdefinisjonen. Den parameteren som du skal legge inn, vises i hjelpebildet (se bildet til høyre).

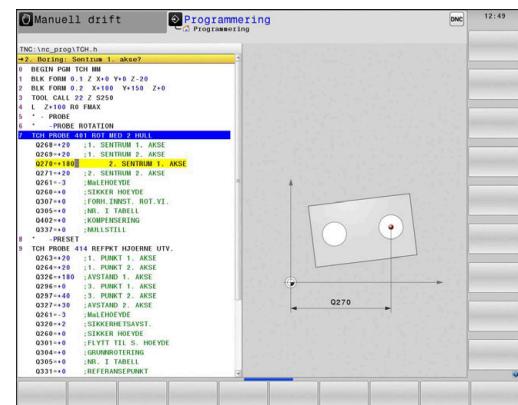

## Definer touch-probe-syklus i driftsmodusen Programmering

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **TOUCH PROBE**



- ▶ Velg målesyklusgruppe, f.eks. fastsetting av nullpunkt
- > Sykluser for automatisk verktøyoppmåling er bare tilgjengelige hvis maskinen er klargjort for disse funksjonene.



- ▶ Velge syklus, f.eks. **REFPKT FIRKANT INNV.**
- > I styringen åpnes det en dialog hvor du skal taste inn verdiene. På høyre halvdel av skjermen vises det samtidig en grafikk hvor parameteren som skal legges inn, er markert med lys bakgrunn.
- ▶ Angi alle parameterne som kreves av styringen.
- ▶ Bekrefte hver inntasting med **ENT**-tasten.
- > Når du har lagt inn alle de nødvendige dataene, lukkes dialogen.

## NC-blokker

11 TCH PROBE 410 REF PKT FIRKANT INNV. ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q323=+60	;1. SIDELENGDE ~
Q324=+20	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+10	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;REFERANSEPUNKT ~
Q332=+0	;REFERANSEPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+0	;REFERANSEPUNKT


### 3.2 Viktig før du arbeider med touch-probe-sykluser

For å kunne løse så mange måleoppgaver som mulig, kan du foreta forskjellige innstillingar. Disse innstillingene styrer alle touch-probe-syklusene.

**Mer informasjon:** brukerhåndbok for innretting, testing og kjøring av NC-programmer

#### Maks. avstand til probepunktet: DIST i touch-probe-tabellen


Hvis nålen ikke får utslag i bevegelsen som er definert i **DIST**, viser styringen en feilmelding.

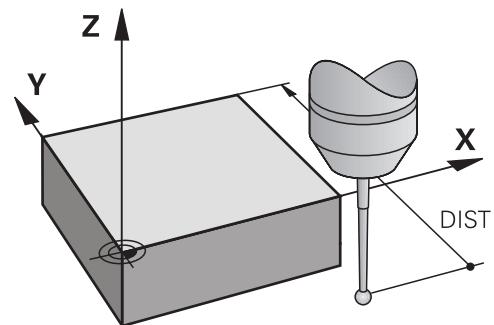

#### Sikkerhetsavstand til probepunkt: SET\_UP i touch-probe-tabell

I **SET\_UP** fastsetter du hvor langt touch-proben skal forposisjoneres fra probepunktet som er definert eller beregnet i syklusen.

Jo mindre verdi du angir, desto nøyaktigere må du definere probeposisjonen. I mange touch-probe-sykluser kan du i tillegg definere en sikkerhetsavstand. Sikkerhetsavstanden fungerer i tillegg til **SET\_UP**.

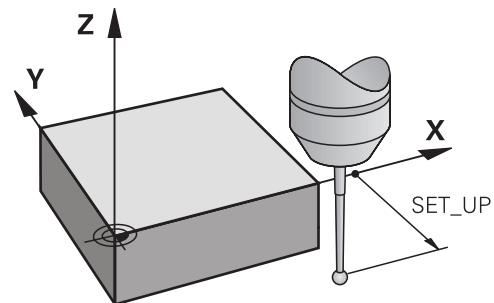

#### Orientere infrarød touch-probe mot programmert proberetting: TRACK i touch-probe-tabell

Hvis **TRACK** = ON, oppnår du større målenøyaktighet. Før hver probeprosess blir en infrarød touch-probe rettet inn mot den programmerte proberettingen. Dermed får nålen alltid utslag i samme retning.



Hvis du endrer **TRACK** = ON, må touch-proben kalibreres på nytt.

## Koblende touch-probe, probemating: F i touch-probe-tabell

I **F** fastlegger du matingen som styringen skal probe emnet med. **F** kan aldri bli større enn det som er definert i den valgbare maskinparameteren **maxTouchFeed** (nr. 122602). Ved touch-probe-sykluser kan matepotensiometeret være aktivt. Maskinprodusenten fastsetter de nødvendige innstillingene. (Parameter **overrideForMeasure** (nr. 122604) må være tilsvarende konfigurert.)

## Koblende touch-probe, mating for posisjoneringsbevegelser: FMAX

I **FMAX** fastsetter du matingen som styringen forposisjonerer touchproben med, og som styringen posisjonerer mellom målepunktene.

## Koblende touch-probe, hurtiggang for posisjoneringsbevegelser: F\_PREPOS i touch-probe-tabell

I **F\_PREPOS** fastsetter du om styringen skal posisjonere touchproben med matingen som er definert i FMAX, eller med maskinilgang.

- Inndataverdi = **FMAX\_PROBE**: Posisjonere med mating fra **FMAX**
- Inndataverdi = **FMAX\_MACHINE**: Forposisjonere med mating fra hurtiggang

## Kjøre touch-probe-sykluser

Alle touch-probe-syklusene er DEF-aktive. Styringen går automatisk gjennom syklusen når syklusdefinisjonen leses i programforløpet.

### Posisjoneringslogikk

Touch-probe-sykluser med et nummer **400 til 499** eller **1400 til 1499** posisjonerer touch-proben i henhold til en posisjoneringslogikk:

- Hvis den aktuelle koordinaten til sydpolen på nålen er mindre enn koordinaten til den sikre høyden (definert i syklusen), trekker styringen først touch-proben tilbake til den sikre høyden på probeaksen og posisjonerer den deretter på det første probepunktet på arbeidsplanet.
- Hvis den aktuelle koordinaten til sydpolen på nålen er større enn koordinatene til den sikre høyden, posisjonerer styringen touch-probe først på det første probepunktet på arbeidsplanet og deretter med touch-probeaksen direkte på sikkerhetsavstand

**Tips:**

<b>MERKNAD</b>	
<b>Kollisjonsfare!</b>	
<p>Når touch-probe-syklus <b>400 til 499</b> utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus <b>7 NULLPUNKT</b>, syklus <b>8 SPEILING</b>, syklus <b>10 ROTERING</b>,syklus <b>11 SKALERING</b> og syklus <b>26 SKALERING AKSE</b>.</li> <li>▶ Tilbakestill koordinatomregninger først</li> </ul>	

<b>MERKNAD</b>	
<b>Kollisjonsfare!</b>	
<p>Ved utførelse av touch-probe-syklusene <b>444</b> og <b>14xx</b> må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus <b>8 SPEILING</b>, <b>11SKALERING</b>, <b>26 SKALERING AKSE</b> og <b>TRANS MIRROR</b>. Kollisjonsfare foreligger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall</li> </ul>	

- Vær oppmerksom på at måleenhetene fra i måleprotokollen og returparametrene er avhengige av hovedprogrammet.
- Touch-proben-syklusene **40x til 43x** tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.
- Kontrollen tolker en basis-transformasjon som grunnrotering og en offset som bordrotering.
- Du kan kun bruke skråstillingen som verktøyrotering dersom det finnes en bordroteringsakse på maskinen og denne står loddrett på emnets koordinatsystem **W-CS** .

### Merknad i forbindelse med maskinparametere


- Avhengig av innstillingen til den valgfrie maskinparameteren **chkTiltingAxes** (nr. 204600) blir det kontrollert ved probingen om stillingen til rotatingsaksene stemmer overens med dreievinkelene (3D-ROT). Hvis det ikke er tilfelle, viser styringen en feilmelding.

### 3.3 Programinnstillinger for sykluser

#### Oversikt

Noen sykluser bruker alltid identiske syklusparametere, for eksempel sikkerhetsavstanden **Q200**, som du må oppgi for hver syklusdefinisjon. Via funksjonen **GLOBAL DEF** har du mulighet til å definere disse syklusparametene i starten av programmet, slik at disse brukes globalt i alle sykluser i NC-programmet. I den enkelte syklusen må du så benytte verdien du har definert ved programstart.

Følgende **GLOBAL DEF**-funksjoner er tilgjengelige:

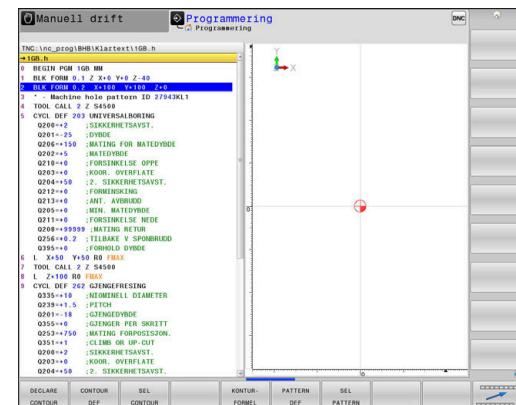

#### Funksjonstast Bearbeidingsmal

100  
GLOBAL DEF  
GENERELL

##### GLOBAL DEF GENERELLT

Definisjon av generelle syklusparametere

#### Side

45

105  
GLOBAL DEF  
BOR

##### GLOBAL DEF BORING

Definisjon av spesielle boresyklosparametere

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok for programmering av bearbeidingssykuler

110  
GLOBAL DEF  
LOMMEFR.

##### GLOBAL DEF LOMMEFRESING

Definisjon for spesielle syklusparametere for lommefresing

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok for programmering av bearbeidingssykuler

111  
GLOBAL DEF  
KONTURFR.

##### GLOBAL DEF KONTURFRESING

Definisjon for spesielle parametere for konturfresing

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok for programmering av bearbeidingssykuler

125  
GLOBAL DEF  
POSISJON.

##### GLOBAL DEF POSISJONERING

Definisjon av posisjoneringsatferd for **CYCL CALL PAT**

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok for programmering av bearbeidingssykuler

120  
GLOBAL DEF  
SØK

##### GLOBAL DEF PROBING


Definisjon for spesielle parametere for touch-probe-sykuler

46

#### Legge inn GLOBAL DEF

Slik går du frem:

- ▶ Trykk på tasten **PROGRAMMERE**.
- ▶ Trykk på **Spec FCT**-tasten
- ▶ Trykk på funksjonstasten **FORHÅNDSSINNSTILLINGER FOR PROGRAM**
- ▶ Trykk på funksjonstasten **GLOBAL DEF**
- ▶ Velg ønsket GLOBAL DEF-funksjon, f.eks. funksjonstasten **GLOBAL DEF TOUCH-PROBE**
- ▶ Angi eventuelle nødvendige definisjoner
- ▶ Bekreft hver av dem med tasten **ENT**

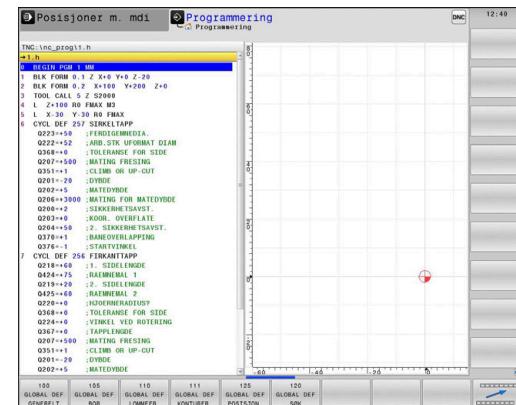

## Bruk GLOBAL DEF-data

Hvis du har oppgitt GLOBAL DEF ved programstart, kan du henvise til disse globalt gjeldende verdiene ved definering av en hvilken som helst syklus.

Slik går du frem:


- ▶ Trykk på tasten **PROGRAMMERE**.



- ▶ Trykk på tasten **TOUCH PROBE**




- ▶ Velg ønsket syklusgruppe, f.eks. Rotation

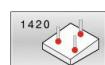

- ▶ Velg ønsket syklus, f.eks. **PROBENIVA**
- > Hvis det finnes en global parameter for det, viser styringen funksjonstasten **ANGI NULLPUNKT**.



- ▶ Trykk på funksjonstasten **ANGI NULLPUNKT**
- > TNC fører inn ordet **PREDEF** (engelsk: forhåndsdefinert) i syklusdefinisjonen. Dermed har du opprettet en forbindelse med den tilsvarende parameteren **GLOBAL DEF** som du programerte ved programstart.

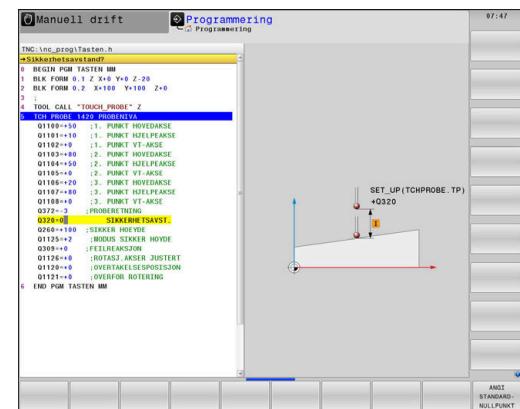

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Hvis du senere endrer programinnstillingene med **GLOBAL DEF**, påvirker endringene hele NC-programmet. Dette kan endre bearbeidingsprosessen vesentlig. Kollisjonsfare!

- ▶ Bruk **GLOBAL DEF** bevisst. Før du kjører, må du gjennomføre en programtest
- ▶ Før inn en fast verdi i syklusene, så endrer ikke **GLOBAL DEF** verdiene

## Allmenngyldige globale data

Parametere gjelder for alle arbeidssykuler **2xx** samt for syklusene **880, 1017, 1018, 1021, 1022, 1025** og touch-probe-syklusene **451, 452, 453**

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q200 Sikkerhetsavstand?</b> Avstand mellom verktøyspiss og emneoverflate. Verdien er inkrementell. Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q204 2. Sikkerhetsavstand?</b> Avstand i verktøyaksen mellom verktøy og emne (oppspenningsstyr) der det ikke kan oppstå kollisjon. Verdien er inkrementell. Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q253 Mating forposisjonering?</b> Matingen som styringen kjører verktøyet i en syklus med. Inndata: <b>0...99999.999</b> alternativ <b>FMAX, FAUTO</b>
	<b>Q208 Mating ved tilbaketrekking</b> Matingen som styringen setter verktøyet tilbake i posisjon med. Inndata: <b>0...99999.999</b> alternativ <b>FMAX, FAUTO</b>

## Eksempel

11 GLOBAL DEF 100 GENERELT ~	
Q200=+2	;SIKKERHETSAVST. ~
Q204=+50	;2. SIKKERHETSAVST. ~
Q253=+750	;MATING FORPOSISJON. ~
Q208=+999	;MATING RETUR

## Globale data for probefunksjoner

Parameterne gjelder for alle touch-probe-syklinger **4xx** og **14xx** samt for syklusene **271, 286, 287, 880, 1021, 1022, 1025, 1271, 1272, 1273, 1278**

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b> Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell. Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b>
	<b>Q260 Sikker høyde?</b> Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b>
	<b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b> Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene: <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde Inndata: <b>0, 1</b>

### Eksempel

<b>11 GLOBAL DEF 120 SOEKING -</b>	
<b>Q320=+0</b>	<b>;SIKKERHETSAVST. ~</b>
<b>Q260=+100</b>	<b>;SIKKER HOEYDE ~</b>
<b>Q301=+1</b>	<b>;FLYTT TIL S. HOEYDE</b>

# 4

**Touch-probe-  
sykluser:  
automatisk  
registrering av  
skråstilt emne**

## 4.1 Oversikt



Styringen må være klargjort av maskinprodusenten for bruk av touch-prober.

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

Funksjonstast	Syklus	Side
	syklus 1420 PROBENIVA ■ Automatisk registrering via tre punkter ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering eller rundbordrotering	61
	syklus 1410 PROBEKANT ■ Automatisk registrering via to punkter ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering eller rundbordrotering	68
	syklus 1411 PROBE TO SIRKLER ■ Automatisk registrering via to borer eller tapper ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering eller rundbordrotering	75
	syklus 1412 SKRAAKANTPROBING ■ Automatisk registrering via to punkter på en skråkant ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering eller rundbordrotering	83
	Syklus 1416 SKJÆREPUNKTPROBING ■ Automatisk skjæringspunktregistrering via fire probepunkter på to rette linjer ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering eller rundbordrotering	91
	syklus 400 GRUNNROTERING ■ Automatisk registrering via to punkter ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering	100
	syklus 401 ROT MED 2 HULL ■ Automatisk registrering via to borer ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering	103
	syklus 402 ROT 2 TAPPER ■ Automatisk registrering via to tapper ■ Kompensasjon via funksjonen grunnrotering	107

Funksjonstast	Syklus	Side
403	syklus 403 ROT I DREIEAKSE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatisk registrering via to punkter</li> <li>■ Kompensasjon via rundbordrotering</li> </ul>	112
405	syklus 405 ROED OVER C-AKSE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatisk justering av en vinkelforskyvning mellom et boringssentrum og den positive Y-aksen</li> <li>■ Kompensasjon via rundbordrotering</li> </ul>	117
404	syklus 404 FASTSETT GR.ROTERING <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fastsettelse av en valgfri grunnrotering</li> </ul>	121

## 4.2 Grunnlag for touch-probe-syklusene 14xx

### Fellestrekkene til touch-probe-syklusene for dreiinger


Syklusene kan registrere rotering og inneholder følgende:

- Hensyn til den aktive maskinkinematikken
- Halvautomatisk probing
- Overvåking av toleranser
- Hensyn til en 3D-kalibrering
- Samtidig bestemmelse av dreiling og posisjon



#### Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Probeposisjonene henviser til de programmerte nominelle koordinatene i I-CS.
- Finn de nominelle koordinatene i tegningen din.
- Før du definerer en syklus, må du programmere en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Probesyklusene 14xx støtter probestiftformen **SIMPLE** og **L-TYPE**.
- For å få optimale resultater angående nøyaktighet med en L-TYPE anbefales det å gjennomføre probing og kalibrering med identisk hastighet. Vær oppmerksom på mateoverstyringens stilling når den er aktiv under probing.

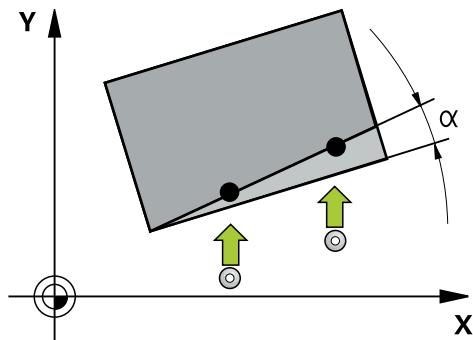

### Begrepsforklaringer

Betegnelse	Kort beskrivelse
Nominell posisjon	Koordinater på tegningen, f.eks. boringens koordinater
Nominelt mål	Mål på tegningen, f.eks. boringens diameter
Faktisk posisjon	Koordinatens måleresultat, f.eks. boringens posisjon
Faktisk mål	Måleresultat, f.eks. boringens diameter
I-CS	Inntasting koordinatsystem I-CS: <b>Input Coordinate System</b>
W-CS	Emne koordinatsystem W-CS: <b>Workpiece Coordinate System</b>
Objekt	Probeobjekt: sirkel, tapp, nivå, kant

**Evaluering – nullpunkt:**

- Forskyvninger kan skrives i basis-transformasjonen til referansepunktstabellen hvis det probes med konsistent arbeidsplan eller ved objekter med aktiv TCPM.
- Dreieringer kan skrives som grunndreiling i basis-transformasjonen til referansepunktstabellen eller som akseforskyvning av den første dreiebordaksen fra emnet.

**Driftsinstruksjoner:**

- Ved probing blir det tatt hensyn til 3D-kalibreringsdataene. Hvis disse kalibreringsdataene ikke er tilgjengelige, kan det oppstå avvik.
- Hvis du ikke bare vil bruke dreieningen, men også en målt posisjon, må du probe flaten i flatenormalen i størst mulig grad. Jo større vinkelfeilen og probekuleradiusen er, desto større blir posisjonsfeilen. Ved store vinkelavvik i utgangsposisjonen kan det her oppstå tilsvarende avvik i posisjonen.

**Protokoll:**

De beregnede resultatene blir protokollført i **TCHPRAUTO.html** og lagres i Q-parameteren som er beregnet på syklusen.

De målte avvikene viser differansen mellom de målte faktiske verdiene og midten av toleransen. Hvis det ikke er angitt noen toleranse, refererer den til det nominelle målet.

Måleenheten til hovedprogrammet kan sees i topplinjen i loggen.

## Halvautomatisk modus

Hvis probeposisjonene som er referert til aktuelt nullpunkt ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus. Her kan du bestemme startposisjonen ved hjelp av manuell forposisjonering før utføring av probeprosedyren.

Du setter et spørsmålstegn (?) foran den nødvendige nominelle posisjonen. Dette kan du gjøre med funksjonstasten **ANGI TEKST**. Avhengig av objekt må du definere de nominelle posisjonene som bestemmer retningen til probeprosedyren se "Eksempler".

### Syklusforløp:

- 1 Syklusen avbryter NC-programmet.
- 2 Et dialogvindu vises.

Slik går du frem:

- Forposisjoner touch-proben på ønsket punkt med akserettingstastene.  
eller
- Bruk håndrattet til forposisjonering
- Endre probebetingelsene, f.eks. proberetningen, hvis nødvendig
- Trykk på **NC start**
- Hvis du har programmert verdiene 1 eller 2 til retur til sikker høyde **Q1125**, åpner styringen et overlappingsvindu. I dette vinduet beskrives at modus for retur til sikker høyde ikke er mulig.
- Kjør med aksetastene til en sikker posisjon så lenge overlappingsvinduet er åpent
- Trykk på **NC start**
- Programmet fortsetter.

## MERKNAD

### Kollisjonsfare!

Styringen ignorerer de programmerte verdiene 1 og 2 for retur til sikker høyde ved utførelse av halvautomatisk modus. Avhengig av posisjonen verktøyet befinner seg på i forkant, kan det være kollisjonsfare.

- Kjør manuelt til sikker høyde etter hvert probeforløp i halvautomatisk modus.





### Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Finn de nominelle koordinatene i tegningen din.
- Den halvautomatiske modusen gjennomføres bare i maskindriftsmodusene, altså ikke i programtesten.
- Hvis du ikke definerer nominelle koordinater i noen retninger ved et probepunkt, vil styringen vise en feilmelding.
- Hvis du ikke har definert en nominell posisjon, utføres det en overføring fra faktisk til nominell verdi etter probingen av objektet. Det betyr at den målte faktiske posisjonen etterpå godtas som nominell posisjon. Som følge av dette er det ikke noe avvik for denne posisjonen og derfor ingen posisjonskorrigering.

## Eksempler


**Viktig:** Angi de **nominelle koordinatene** fra tegningen din.

I de tre eksemplene brukes de nominelle koordinatene fra tegningen din.

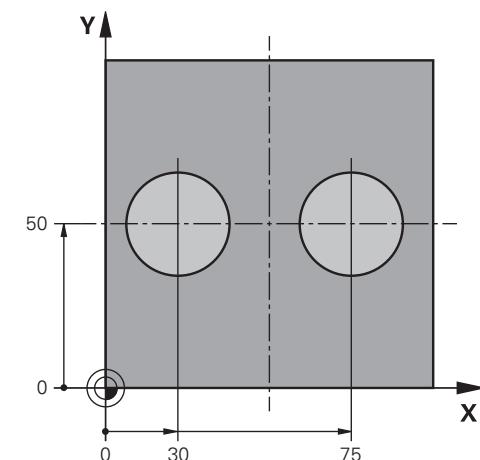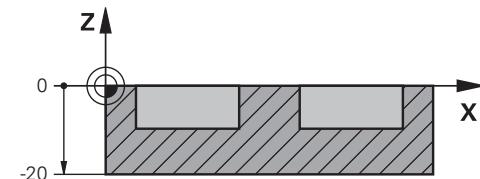

## Boring


I dette eksemplet justerer du to borer. Probingen gjøres i X-aksen (hovedakse) og Y-aksen (hjelpeakse). Det er derfor svært viktig at du definerer den nominelle posisjonen for disse aksene! Den nominelle posisjonen til Z-aksen (verktøyakse) er ikke nødvendig siden du ikke bruker noen mål i denne retningen.

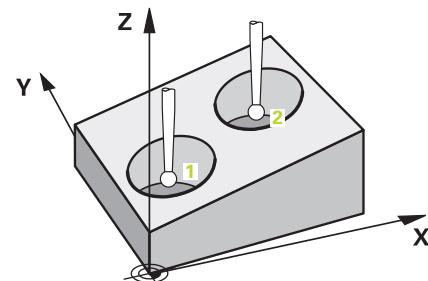

<b>11 TCH PROBE 1411 PROBE TO SIRKLER ~</b>		; Definere syklus
QS1100= "?30" ;1. PUNKT HOVEDAKSE ~		; Nominell posisjon 1 hovedakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
QS1101= "?50" ;1. PUNKT HJELPEAKSE ~		; Nominell posisjon 1 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
QS1102= "?" ;1. PUNKT VT-AKSE ~		; Nominell posisjon 1 verktøyakse ukjent
Q1116=+10 ;DIAMETER 1 ~		; Diameter 1. posisjon
QS1103= "?75" ;2. PUNKT HOVEDAKSE ~		; Nominell posisjon 2 hovedakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
QS1104= "?50" ;2. PUNKT HJELPEAKSE ~		; Nominell posisjon 2 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
QS1105= "?" ;2. PUNKT VT-AKSE ~		; Nominell posisjon 2 verktøyakse ukjent
Q1117=+10 ;DIAMETER 2 ~		; Diameter 2. posisjon
Q1115=+0 ;GEOMETRITYPE ~		; Geometritype to borer
Q423=+4 ;ANTALL PROBER ~		
Q325=+0 ;STARTVINKEL ~		
Q1119=+360 ;APNINGSVINKEL ~		
Q320=+2 ;SIKKERHETSAVST. ~		
Q260=+100 ;SIKKER HOEYDE ~		
Q1125=+2 ;MODUS SIKKER HOYDE ~		
Q309=+0 ;FEILREAKSJON ~		
Q1126=+0 ;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~		
Q1120=+0 ;OVERTAKELSESPROSISJON ~		
Q1121=+0 ;OVERFOR ROTERING		

## Kant


I dette eksempelet justerer du en kant. Probingen gjøres i Y-aksen (hjelpeakse). Det er derfor svært viktig at du definerer den nominelle posisjonen for disse aksene! Den nominelle posisjonen til X-aksen (hovedakse) og Z-aksen (verktøyakse) er ikke nødvendig siden du ikke bruker noen mål i denne retningen.

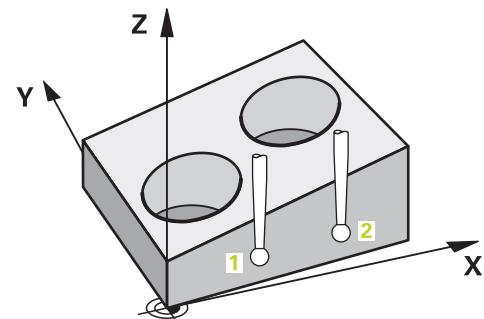

<b>11 TCH PROBE 1410 PROBEKANT ~</b>		; Definere syklus
<b>QS1100= "?"</b>	<b>;1. PUNKT HOVEDAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 1 hovedakse ukjent
<b>QS1101= "?0"</b>	<b>;1. PUNKT HJELPEAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 1 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1102= "?"</b>	<b>;1. PUNKT VT-AKSE ~</b>	; Nominell posisjon 1 verktøyakse ukjent
<b>QS1103= "?"</b>	<b>;2. PUNKT HOVEDAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 2 hovedakse ukjent
<b>QS1104= "?0"</b>	<b>;2. PUNKT HJELPEAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 2 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1105= "?"</b>	<b>;2. PUNKT VT-AKSE ~</b>	; Nominell posisjon 2 verktøyakse ukjent
<b>Q372=+2</b>	<b>;PROBERETNING ~</b>	; Proberetning Y+
<b>Q320=+0</b>	<b>;SIKKERHETSNAVST. ~</b>	
<b>Q260=+100</b>	<b>;SIKKER HOEYDE ~</b>	
<b>Q1125=+2</b>	<b>;MODUS SIKKER HOYDE ~</b>	
<b>Q309=+0</b>	<b>;FEILREAKSJON ~</b>	
<b>Q1126=+0</b>	<b>;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~</b>	
<b>Q1120=+0</b>	<b>;OVERTAKELSESPROSISJON ~</b>	
<b>Q1121=+0</b>	<b>;OVERFOR ROTERING</b>	

## Plan

I dette eksempelet justerer du et nivå. Det er derfor svært viktig at du definerer de tre nominelle posisjonene. For å beregne vinkler er det nemlig viktig at alle de tre aksene tas hensyn til for hver probeposisjon.

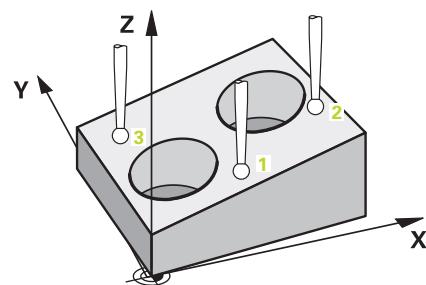

<b>11 TCH PROBE 1420 PROBENIVA ~</b>		; Definere syklus
<b>QS1100= "?50"</b>	<b>;1. PUNKT HOVEDAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 1 hovedakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1101= "?10"</b>	<b>;1. PUNKT HJELPEAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 1 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1102= "?0"</b>	<b>;1. PUNKT VT-AKSE ~</b>	; = Nominell posisjon 1 verktøyakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1103= "?80"</b>	<b>;2. PUNKT HOVEDAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 2 hovedakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1104= "?50"</b>	<b>;2. PUNKT HJELPEAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 2 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1105= "?0"</b>	<b>;2. PUNKT VT-AKSE ~</b>	; = Nominell posisjon 2 verktøyakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1106= "?20"</b>	<b>;3. PUNKT HOVEDAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 3 hovedakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1107= "?80"</b>	<b>;3. PUNKT HJELPEAKSE ~</b>	; Nominell posisjon 3 hjelpeakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>QS1108= "?0"</b>	<b>;3. PUNKT VT-AKSE ~</b>	; = Nominell posisjon 3 verktøyakse forhåndsinnstilt, men posisjonen til emnet ukjent
<b>Q372=-3</b>	<b>;PROBERETNING ~</b>	; Proberetning Z-
<b>Q320=+2</b>	<b>;SIKKERHETSÅVST. ~</b>	
<b>Q260=+100</b>	<b>;SIKKER HOEYDE ~</b>	
<b>Q1125=+2</b>	<b>;MODUS SIKKER HOYDE ~</b>	
<b>Q309=+0</b>	<b>;FEILREAKSJON ~</b>	
<b>Q1126=+0</b>	<b>;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~</b>	
<b>Q1120=+0</b>	<b>;OVERTAKELSESPROSISJON ~</b>	
<b>Q1121=+0</b>	<b>;OVERFOR ROTERING</b>	

## Evaluering av toleranser

Ved hjelp av syklusene 14xx kan du også kontrollere toleranseområder. Da kan du kontrollere posisjon og størrelse på et objekt.

Følgende inndata med toleranser er mulige:

Toleranser	Eksempel
Avvik	10+0.01-0.015
DIN EN ISO 286-2	10H7
DIN ISO 2768-1	10m

Hvis du programmerer en inntasting med toleranse, overvåker styringen toleranseområdet. Styringen skriver statusene "god", "etterarbeid" eller "utskilling" i returparametren **Q183**. Hvis det er programmert en referansepunktkorreksjon, korrigerer styringen det aktive referansepunktet etter probeforløpet.

Følgende syklusparametere tillater inndata med toleranser:

- **Q1100 1. PUNKT HOVEDAKSE**
- **Q1101 1. PUNKT HJELPEAKSE**
- **Q1102 1. PUNKT VT-AKSE**
- **Q1103 2. PUNKT HOVEDAKSE**
- **Q1104 2. PUNKT HJELPEAKSE**
- **Q1105 2. PUNKT VT-AKSE**
- **Q1106 3. PUNKT HOVEDAKSE**
- **Q1107 3. PUNKT HJELPEAKSE**
- **Q1108 3. PUNKT VT-AKSE**
- **Q1116 DIAMETER 1**
- **Q1117 DIAMETER 2**

### Slik går du frem ved programmeringen

- Start syklusdefinisjon
- Definer syklusparametre
- Velg funksjonstasten **ANGI TEKST**
- Angi nominelt mål inkl. toleranse



Hvis du programmerer en feil toleranse, avslutter styringen behandlingen med en feilmelding.

## Syklusforløp

Hvis den faktiske posisjonen er utenfor toleransen, vil styringen oppføre seg som følger:


- **Q309=0:** Styringen avbryter ikke.
- **Q309=1:** Styringen avbryter programmet med en melding ved utskilling og etterarbeid.
- **Q309=2:** Styringen avbryter programmet med en melding ved utskilling.

### Hvis Q309 = 1 eller 2, gjør følgende:

- > Styringen åpner en dialog og viser alle nominelle og faktiske mål på objektet.
- ▶ Avbryt NC-programmet med funksjonstasten **AVBRYT**
- eller
- ▶ Fortsett NC-programmet med **NC start**



**i** Merk at touch-probe-syklusene returnerer avvikene knyttet til det midtre området av toleransen i **Q98x** og **Q99x**. Dermed tilsvarer disse verdiene de samme korrigeringsstørrelsene som syklusen utfører hvis inndataparameter **Q1120** og **Q1121** er programmert. Hvis ingen automatisk evaluering er aktiv, lagrer styringen verdiene med hensyn til det midtre området av toleransen i Q-parametrene, og du kan behandle disse verdiene videre.

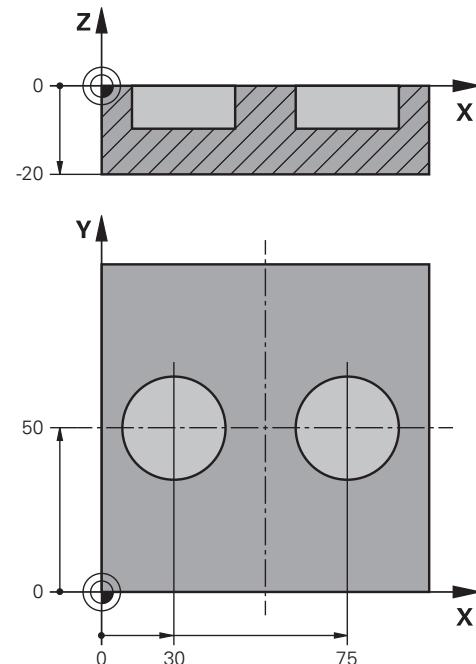**Eksempel**

11 TCH PROBE 1411PROBE TO SIRKLER ~		Definere syklus
Q1100=+30	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~	Nominell posisjon 1 hovedakse
Q1101=+50	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~	Nominell posisjon 1 hjelpeakse
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~	Nominell posisjon 1 verktøyakse
QS1116="+8-2-1"	;DIAMETER 1 ~	Nominelt mål 1 inklusive toleranse
Q1103=+75	;2. PUNKT HOVEDAKSE ~	Nominell posisjon 2 hovedakse
Q1104=+50	;2. PUNKT HJELPEAKSE ~	Nominell posisjon 2 hjelpeakse
QS1105=-5	;2. PUNKT VT-AKSE ~	Nominell posisjon 2 verktøyakse
QS1117="+8-2-1"	;DIAMETER 2 ~	Nominelt mål 2 inklusive toleranse
Q1115=+0	;GEOMETRYTYPE ~	
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~	
Q325=+0	;STARTVINKEL ~	
Q1119=+360	;APNINGSVINKEL ~	
Q320=+2	;SIKKERHETSAVST. ~	
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE ~	
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~	
Q309=2	;FEILREAKSJON ~	
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~	
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~	
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING	

## overføring av en faktisk posisjon

Du kan beregne den faktiske posisjonen på forhånd og definere touch-probe-sykklusen som faktisk posisjon. Både den nominelle posisjonen og den faktiske posisjonen overføres til objektet. Syklusen beregner de nødvendige korrigeringene ut fra differansen og bruker toleranseovervåkingen.

Du setter en krøllalfa (@) etter den nødvendige nominelle posisjonen. Dette kan du gjøre med funksjonstasten **ANGI TEKST**. Etter krøllalfafen (@) kan du angi den faktiske posisjonen.



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Det probes ikke når du bruker @. Styringen beregner bare faktisk posisjon og nominell posisjon.
- Du må definere de faktiske posisjonene for alle tre aksene (hoved-, hjelpe- og verktøyakse). Hvis du bare definerer én akse med den faktiske posisjonen, sender styringen ut en feilmelding.
- De faktiske posisjonene kan også defineres med Q-parametere **Q1900-Q1999**.

### Eksempel:

Med denne muligheten kan du f.eks.:

- beregne sirkelmønstre fra forskjellige objekter
- innrette tannhjul ved hjelp av midten av tannhjulet og posisjonen til en tann

Her er de nominelle posisjonene delvis definert med toleranseovervåking og faktisk posisjon.

5 TCH PROBE 1410 PROBEKANT ~	
QS1100="10+0.02@10.0123"	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
QS1101="50@50.0321"	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
QS1102="-10-0.2+0.2@Q1900"	;1. PUNKT VT-AKSE ~
QS1103="30+0.02@30.0134"	;2. PUNKT HOVEDAKSE ~
QS1104="50@50.534"	;2. PUNKT HJELPEAKSE ~
QS1105="-10-0.02@Q1901"	;2. PUNKT VT-AKSE ~
Q372=+2	;PROBERETNING ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+100	;SIKKER HOYDE ~
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING

## 4.3 syklus 1420 PROBENIVA

### ISO-programmering

G1420

### Bruk

Touch-probe-syklus **1420** beregner vinkelen til et plan ved å måle tre punkter og legger til verdiene i Q-parameterne.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON", Side 296

Syklusen tilbyr også følgende muligheter:

- Hvis probepunktenes koordinater ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus.

**Mer informasjon:** "Halvautomatisk modus", Side 52

- Syklusen kan overvåke toleransegrensene hvis dette velges. Slik kan man overvåke posisjonen og størrelsen til et objekt.

**Mer informasjon:** "Evaluering av toleranser", Side 57

- Når du har beregnet den nøyaktige posisjonen, kan du definere verdien i syklusen som faktisk posisjon.

**Mer informasjon:** "overføring av en faktisk posisjon", Side 60

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** (fra touch-probetabellen) og med posisjoneringslogikk for det programmerte probepunktet **1**.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Styringen posisjonerer touch-proben til sikkerhetsavstand i ilgang **FMAX\_PROBE**. Den beregnes ut fra summen **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradius. Under probing blir det tatt hensyn til sikkerhetsavstanden i hver proberetting.


- 3 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probetabellen.

- 4 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.

- 5 Deretter til probepunkt **2** på arbeidsplanet, der den faktiske verdien for det andre punktet måles.

- 6 Så flyttes touch-proben tilbake til sikker høyde (avhengig av **Q1125**) og deretter til probepunkt **3** på arbeidsplanet, der den faktiske verdien for det tredje punktet måles.

- 7 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til den sikre høyden (avhengig av **Q1125**), og lagrer de beregnede verdiene i følgende Q-parametre:

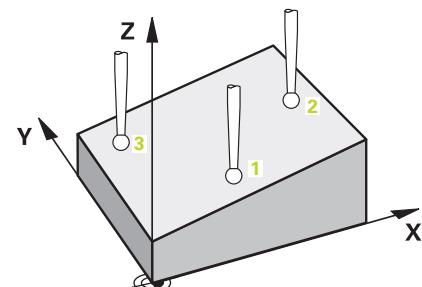

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q953 til Q955</b>	Andre målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q956 til Q958</b>	Tredje målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q961 til Q963</b>	Målt romvinkel SPA, SPB og SPC i WP-CS
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første probepunkt
<b>Q983 til Q985</b>	Målt avvik for andre probepunkt
<b>Q986 til Q988</b>	3. målte avvik for posisjonene
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra første probepunkt
<b>Q971</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra andre probepunkt
<b>Q972</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra tredje probepunkt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du ikke kjører på sikker høyde mellom objektene eller probepunktene, er det fare for kollisjon.

- ▶ Kjør på en sikker høyde mellom hvert objekt og mellom hvert probepunkt. Programmer **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE** ulik **-1**.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- De tre probepunktene må ikke ligge på en rett linje for at styringen skal kunne beregne vinkelverdiene.
- Den nominelle romvinkelen er et resultat av definisjonen av den nominelle posisjonen. Syklusen lagrer den målte romvinkelen i parameterne **Q961** til **Q963**. Styringen bruker differansen mellom målt romvinkel og nominell romvinkel for bruk i 3D-grunnrotingen.




- HEIDENHAIN anbefaler at du ikke bruker en aksevinkel i denne syklusen!

**Justere rotasjonsakser:**

- Justering med roteringsakser kan bare utføres hvis det er to roteringsakser i kinematikken..
- For å justere roteringsaksene (**Q1126** ulik 0) må du overføre rotasjonen (**Q1121** ulik 0). Ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

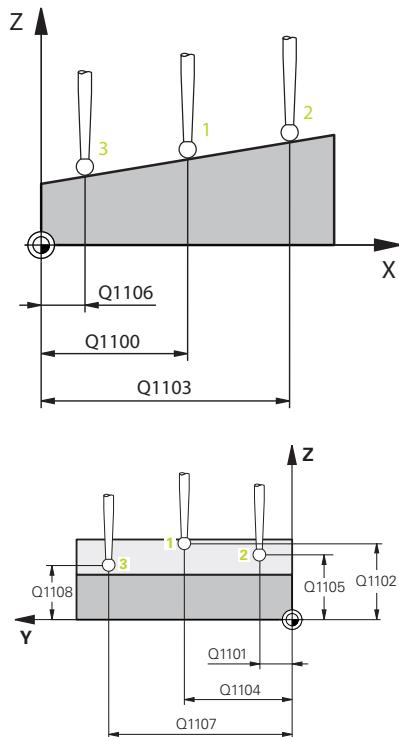

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999,9999...+99999,9999** alternativ ?, -, + eller @

- ?: Halvautomatisk modus, se Side 52
- -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57
- @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1103 2. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1104 2. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1105 2. nominelle posisjon verk.akse?**


Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets verktøyakse.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1106 3. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for tredje probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

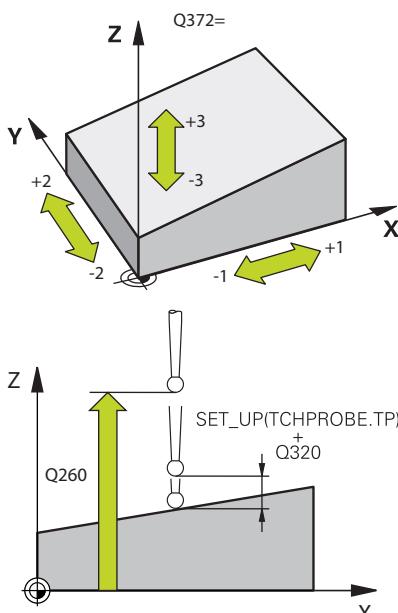**Hjelpebilde****Parameter****Q1107 3. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for tredje probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

**Q1108 3. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for tredje probepunkt på arbeidsplanets verktøyakse

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

**Q372 Proberetning (-3 - +3)?**

Akse som probingen skal gjøres i retning av. Med fortegnet definerer du om styringen kjører i positiv eller negativ retning.

Inntasting: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probepositionene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**1:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert objekt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q309 Reaksjon ved toleransefeil?</b></p> <p>Reaksjon ved overskridelse av toleranse:</p> <p><b>0:</b> Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.</p> <p><b>1:</b> Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.</p> <p><b>2:</b> Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1126 Justere rotasjonsakser?</b></p> <p>Plassering av rotatingsakser for oppstilt bearbeiding:</p> <p><b>0:</b> Behold gjeldende rotatingsaksesposisjon.</p> <p><b>1:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk og juster verktøyspissen (<b>MOVE</b>). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.</p> <p><b>2:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk uten etterføring av verktøyspissen (<b>TURN</b>).</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b></p> <p>Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:</p> <p><b>0:</b> Ingen korreksjon</p> <p><b>1:</b> Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p><b>2:</b> Korreksjon med hensyn til 2. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 2. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p><b>3:</b> Korreksjon med hensyn til 3. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 3. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p><b>4:</b> Korreksjon med hensyn til fastsatt probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det fastsatte probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2, 3, 4</b></p>
	<p><b>Q1121 Overføre grunnrotering?</b></p> <p>Definer om styringen skal bruke skråstillingen som grunnrotering:</p> <p><b>0:</b> ingen grunnrotering</p> <p><b>1:</b> Angi grunnrotering: Her lagrer styringen grunnrotingen</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1420 PROBENIVA ~	
Q1100==+0	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101==+0	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102==+0	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q1103==+0	;2. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1104==+0	;2. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1105==+0	;2. PUNKT VT-AKSE ~
Q1106==+0	;3. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1107==+0	;3. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1108==+0	;3. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q372==+1	;PROBERETNING ~
Q320==+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260==+100	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125==+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309==+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126==+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120==+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121==+0	;OVERFOR ROTERING

## 4.4 syklus 1410 PROBEKANT

### ISO-programmering

**G1410**

### Bruk

Med touch-probe-syklusen **1410** bestemmer du en en emneskråstilling ved hjelp av to posisjoner på en kant. Syklusen registrerer roteringen ut fra differensen mellom målt vinkel og nominell vinkel.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.


**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON ", Side 296

Syklusen tilbyr også følgende muligheter:

- Hvis probepunktene koordinater ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus.  
**Mer informasjon:** "Halvautomatisk modus", Side 52
- Syklusen kan overvåke toleransegrensene hvis dette velges. Slik kan man overvåke posisjonen og størrelsen til et objekt.  
**Mer informasjon:** "Evaluering av toleranser", Side 57
- Når du har beregnet den nøyaktige posisjonen, kan du definere verdien i syklusen som faktisk posisjon.  
**Mer informasjon:** "overføring av en faktisk posisjon", Side 60

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i igang **FMAX\_PROBE** (fra touch-probetabellen) og med posisjoneringslogikk for det programmerte probepunktet **1**.  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Styringen posisjonerer touch-proben til sikkerhetsavstand i igang **FMAX\_PROBE**. Den beregnes ut fra summen **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradius. Under probing blir det tatt hensyn til sikkerhetsavstanden i hver proberetting.
- 3 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probetabellen.
- 4 Styringen beveger touch-proben mot proberettingen for å legge inn en sikkerhetsavstand.
- 5 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 6 Så beveger touch-proben seg til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der.
- 7 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til den sikre høyden (avhengig av **Q1125**), og lagrer de beregnede verdiene i følgende Q-parametre:

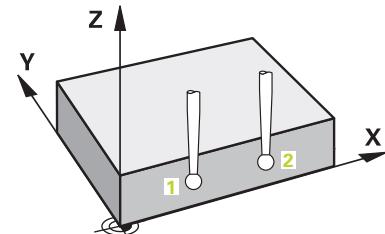

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q953 til Q955</b>	Andre målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøy-aksen
<b>Q964</b>	Målt grunnrotering
<b>Q965</b>	Målt bordrotering
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første probepunkt
<b>Q983 til Q985</b>	Målt avvik for andre probepunkt
<b>Q994</b>	Målt vinkelavvik for grunnrotering
<b>Q995</b>	Målt vinkelavvik for bordrotering
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra første probepunkt
<b>Q971</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra andre probepunkt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du ikke kjører på sikker høyde mellom objektene eller probepunktene, er det fare for kollisjon.

- ▶ Kjør på en sikker høyde mellom hvert objekt og mellom hvert probepunkt. Programmer **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE** ulik **-1**.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-sykklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

**Merknad i forbindelse med roteringsakser:**


- Hvis du beregner grunnroteringen i et svingt arbeidsplan, må du ta hensyn til følgende:
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) stemmer overens, er arbeidsplanet konsistent. Styringen beregner grunnroteringen i inndatakoordinatsystemet **I-CS**.
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) ikke stemmer overens, er arbeidsplanet inkonsistent. Styringen beregner grunnroteringen i emnekoordinatsystemet **W-CS** avhengig av verktøyaksen.
- Med den valgfrie maskinparameteren **chkTiltingAxes** (nr. 204601) definerer maskinprodusenten om styringen kontrollerer overensstemmelse med svingsituasjonen. Hvis det ikke er definert noen kontroll, antar styringen at arbeidsplanet er konsistent. Beregningen av grunnroteringen skjer da **I-CS**.

**Justere rotasjonsakser:**

- Styringen kan kun justere roteringsbordet dersom den målte rotasjonen kan korrigeres ved hjelp av en roteringsakse. Denne aksen må være den første roteringsaksen som går ut fra emnet.
- For å justere roteringsaksene (**Q1126** ulik 0) må du overføre rotasjonen (**Q1121** ulik 0). Ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

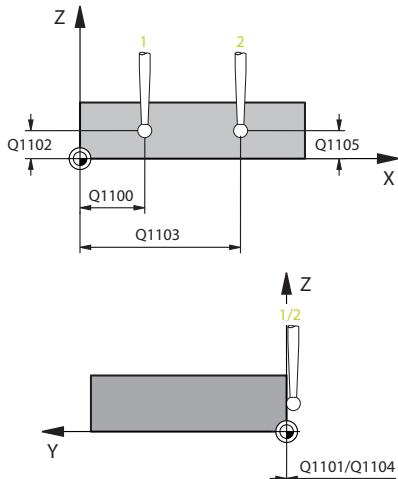

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999.9999...+99999.9999** alternativ ?, -, + eller @

- ?: Halvautomatisk modus, se Side 52
- -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57
- @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1103 2. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1104 2. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1105 2. nominelle posisjon verk.akse?**


Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets verktøyakse.


Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q372 Proberetning (-3 - +3)?**

Akse som probingen skal gjøres i retning av. Med fortegnet definerer du om styringen kjører i positiv eller negativ retning.

Inntasting: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

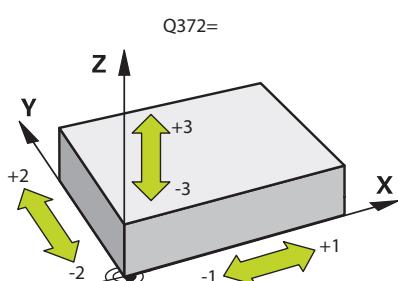

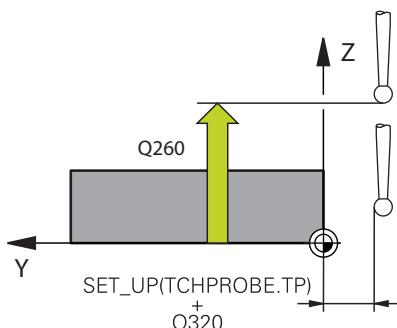**Hjelpebilde****Parameter****Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probeposisjonene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**1:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert objekt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1126 Justere rotasjonsakser?</b>            Plassering av roteringsakser for oppstilt bearbeiding:  <b>0:</b> Behold gjeldende roteringsaksposisjon.  <b>1:</b> Posisjoner roteringsaksen automatisk og juster verktøyspissen (<b>MOVE</b>). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.  <b>2:</b> Posisjoner roteringsaksen automatisk uten etterføring av verktøyspissen (<b>TURN</b>).            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b>            Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:  <b>0:</b> Ingen korreksjon  <b>1:</b> Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.  <b>2:</b> Korreksjon med hensyn til 2. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 2. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.  <b>3:</b> Korreksjon med hensyn til fastsatt probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det fastsatte probepunktets nominelle og faktiske posisjon.            Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b></p>
	<p><b>Q1121 Overfør rotering?</b>            Definer om styringen skal bruke skråstillingen:  <b>0:</b> ingen grunnrotering  <b>1:</b> Angi grunnrotering: Styringen overtar skråstillingen som basistransformasjonen i referansepunkttabellen.  <b>2:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen som offset i referansepunkttabellen.            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1410 PROBEKANT ~	
Q1100=+0	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+0	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=+0	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q1103=+0	;2. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1104=+0	;2. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1105=+0	;2. PUNKT VT-AKSE ~
Q372=+1	;PROBERETNING ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING

## 4.5 syklus 1411 PROBE TO SIRKLER

### ISO-programmering

#### G1411

### Bruk

Touch-probe-syklus **1411** registrerer sentrum til to borer eller tapper og beregner en rett forbindelse ut fra de to midtpunktene. Syklusen registrerer roteringen i arbeidsplanet ut fra differensen mellom målt vinkel og nominell vinkel.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.


**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON ", Side 296

Syklusen tilbyr også følgende muligheter:

- Hvis probepunktene koordinater ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus.  
**Mer informasjon:** "Halvautomatisk modus", Side 52
- Syklusen kan overvåke toleransegrensene hvis dette velges. Slik kan man overvåke posisjonen og størrelsen til et objekt.  
**Mer informasjon:** "Evaluering av toleranser", Side 57
- Når du har beregnet den nøyaktige posisjonen, kan du definere verdien i syklusen som faktisk posisjon.  
**Mer informasjon:** "overføring av en faktisk posisjon", Side 60

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** og med posisjoneringslogikk for det programerte midtpunktet **1**.  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Styringen posisjonerer touch-proben til sikkerhetsavstand i ilgang **FMAX\_PROBE**. Den beregnes ut fra summen **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradius. Under probing blir det tatt hensyn til sikkerhetsavstanden i hver proberetning.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg til den angitte målehøyden **Q1102** med probematingen **F**, og registrerer ved hjelp av probene (avhengig av antall prober **Q423**) midtpunktet i første boring eller tapp.
- 4 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben på det angitte midtpunktet i andre boring eller andre tapp **2**.
- 6 Styringen beveger touch-proben til angitt målehøyde **Q1105** og registrerer ved hjelp av probene (avhengig av antall prober **Q423**) midtpunktet i andre boring eller tapp.
- 7 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til den sikre høyden (avhengig av **Q1125**), og lagrer de beregnede verdiene i følgende Q-parametre:

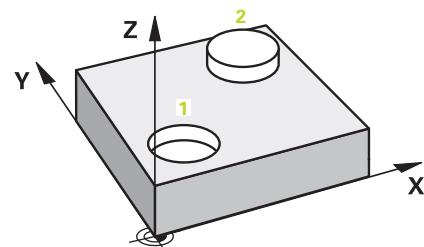

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte sirkelsentrum i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q953 til Q955</b>	Andre målte sirkelsentrum i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q964</b>	Målt grunnrotering
<b>Q965</b>	Målt bordrotering
<b>Q966 til Q967</b>	Målt første og andre diameter
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første sirkelmidtpunkt
<b>Q983 til Q985</b>	Målt avvik for andre sirkelmidtpunkt
<b>Q994</b>	Målt vinkelavvik for grunnrotering
<b>Q995</b>	Målt vinkelavvik for bordrotering
<b>Q996 til Q997</b>	Målt avvik for diametrerne
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra første sirkelmidtpunkt
<b>Q971</b>	Dersom du har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra andre sirkelmidtpunkt
<b>Q973</b>	Dersom du har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra diameter 1
<b>Q974</b>	Dersom du har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra diameter 2



#### Driftsinstruksjon

- Hvis boringen er for liten til at den programerte sikkerhetsavstanden kan overholdes, åpnes det et vindu. I vinduet viser styringen boringens nominelle verdi, en kalibrerte probekuleradien og den mulige sikkerhetsavstanden.
- Du har følgende muligheter:
  - Hvis det ikke er fare for kollisjon, kan du kjøre syklusen med verdiene fra dialogen med NC Start. Den effektive sikkerhetsavstanden reduseres til den viste verdien kun for dette objektet
  - Du kan avslutte syklusen med Avbryt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du ikke kjører på sikker høyde mellom objektene eller probepunktene, er det fare for kollisjon.

- ▶ Kjør på en sikker høyde mellom hvert objekt og mellom hvert probepunkt. Programmer **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE** ulik **-1**.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-sykklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

**Merknad i forbindelse med roteringsaksjer:**


- Hvis du beregner grunnroteringen i et svingt arbeidsplan, må du ta hensyn til følgende:
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) stemmer overens, er arbeidsplanet konsistent. Styringen beregner grunnroteringen i inndatakoordinatsystemet **I-CS**.
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) ikke stemmer overens, er arbeidsplanet inkonsistent. Styringen beregner grunnroteringen i emnekoordinatsystemet **W-CS** avhengig av verktøyaksen.
- Med den valgfrie maskinparameteren **chkTiltingAxes** (nr. 204601) definerer maskinprodusenten om styringen kontrollerer overensstemmelse med svingsituasjonen. Hvis det ikke er definert noen kontroll, antar styringen at arbeidsplanet er konsistent. Beregningen av grunnroteringen skjer da **I-CS**.

**Justere rotasjonsaksjer:**

- Styringen kan kun justere roteringsbordet dersom den målte rotasjonen kan korrigeres ved hjelp av en roteringsakse. Denne aksen må være den første roteringsaksen som går ut fra emnet.
- For å justere roteringsaksene (**Q1126** ulik 0) må du overføre rotasjonen (**Q1121** ulik 0). Ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

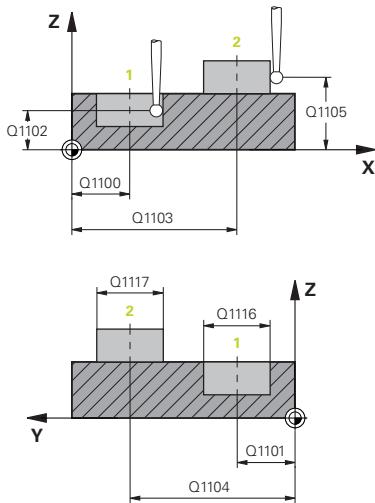

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999.9999...+99999.9999** alternativ ?, -, + eller @

- ?: Halvautomatisk modus, se Side 52
- -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57
- @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1116 Diameter 1. posisjon?**

Diameteren til første boring eller første tapp

Inndata: **0...9999.9999** eventuelle alternative inndata:

- "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57

#### **Q1103 2. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1104 2. nominelle posisjon hj.akse?**


Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1105 2. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for andre probepunkt på arbeidsplanets verktøyakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

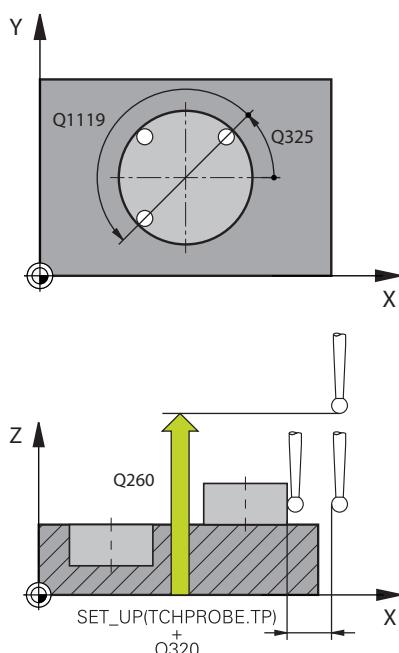**Hjelpebilde****Parameter****Q1117 Diameter 2. posisjon?**

Diameteren til andre boring eller andre tapp

Inndata: **0...9999,9999** eventuelle alternative inndata:

"...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57

**Q1115 Geometrytype (0-3)?**

Type probeobjekter:

**0**: 1. posisjon=boring og 2. posisjon=boring

**1**: 1. posisjon=tapp og 2. posisjon=tapp

**2**: 1. posisjon=boring og 2. posisjon=tapp

**3**: 1. posisjon=tapp og 2. posisjon=boring

Inndata: **0, 1, 2, 3**

**Q423 Antall prober?**

Antall probepunkter på diameteren

Inntasting: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

**Q325 Startvinkel?**

Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

**Q1119 Sirkel åpningsvinkel?**

Vinkelområdet probene er fordelt i.

Inndata : **-359 999...+360 000**

**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** kommer i tillegg til **SET\_UP** (touch-probe-tabell) og virker bare ved probing av nullpunktet på touch-probe-aksen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspenningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Hjelpebilde****Parameter****Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probepositionene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**1:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert objekt. Forhåndsposisjoneingen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1126 Justere rotasjonsaksen?**

Plassering av rotatingsaksen for oppstilt bearbeiding:

**0:** Behold gjeldende rotatingsaksenposisjon.

**1:** Posisjoner rotatingsaksen automatisk og juster verktøyspissen (**MOVE**). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.

**2:** Posisjoner rotatingsaksen automatisk uten etterføring av verktøyspissen (**TURN**).

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1120 Posisjon for overføring?**

Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:

**0:** Ingen korreksjon

**1:** Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.

**2:** Korreksjon med hensyn til 2. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 2. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.

**3:** Korreksjon med hensyn til fastsatt probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det fastsatte probepunktets nominelle og faktiske posisjon.

Inndata: **0, 1, 2, 3**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1121 Overfør rotering?</b>  Definer om styringen skal bruke skråstillingen:  <b>0:</b> ingen grunnrotering  <b>1:</b> Angi grunnrotering: Styringen overtar skråstillingen som basis-transformasjonen i referansepunkttabellen.  <b>2:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen som offset i referansepunkttabellen.  Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**

<b>11 TCH PROBE 1411 PROBE TO SIRKLER ~</b>	
Q1100=+0	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+0	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=+0	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q1116=+0	;DIAMETER 1 ~
Q1103=+0	;2. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1104=+0	;2. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1105=+0	;2. PUNKT VT-AKSE ~
Q1117=+0	;DIAMETER 2 ~
Q1115=+0	;GEOMETRYTYPE ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q1119=+360	;APNINGSVINKEL ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+100	;SIKKER HOYDE ~
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING

## 4.6 syklus 1412 SKRAAKANTPROBING

### ISO-programmering

G1412

### Bruk

Med touch-probe-syklusen **1412** bestemmer du en emneskråstilling ved hjelp av to posisjoner på en skråkant. Syklusen registerer roteringen ut fra differensen mellom målt vinkel og nominell vinkel.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON", Side 296

Syklusen tilbyr også følgende muligheter:

- Hvis probepunktene koordinater ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus.


**Mer informasjon:** "Halvautomatisk modus", Side 52

- Når du har beregnet den nøyaktige posisjonen, kan du definere verdien i syklusen som faktisk posisjon.

**Mer informasjon:** "overføring av en faktisk posisjon", Side 60

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** (fra touch-probe-tabellen) og med posisjoneringslogikk for probepunkt **1**.
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Styringen posisjonerer touch-proben til sikkerhetsavstand i ilgang **FMAX\_PROBE**. Den beregnes ut fra summen **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradius. Under probing blir det tatt hensyn til sikkerhetsavstanden i hver proberetning.
- 3 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 4 Styringen trekker touch-proben tilbake mot proberetningen med sikkerhetsavstanden.
- 5 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 6 Så beveger touch-proben seg til probepunkt **2** og utfører neste probe der.
- 7 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til den sikre høyden (avhengig av **Q1125**), og lagrer de beregnede verdiene i følgende Q-parametre:

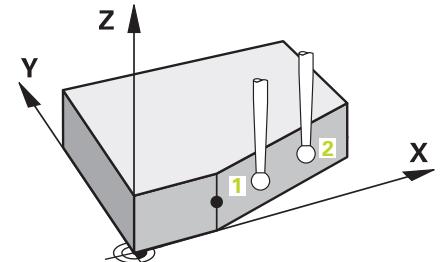

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q953 til Q955</b>	Andre målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q964</b>	Målt grunnrotering
<b>Q965</b>	Målt bordrotering
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første probepunkt
<b>Q983 til Q985</b>	Målt avvik for andre probepunkt
<b>Q994</b>	Målt vinkelavvik for grunnrotering
<b>Q995</b>	Målt vinkelavvik for bordrotering
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra første probepunkt
<b>Q971</b>	Dersom du på forhånd har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra andre probepunkt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du ikke kjører på sikker høyde mellom objektene eller probepunktene, er det fare for kollisjon.

- ▶ Kjør på en sikker høyde mellom hvert objekt og mellom hvert probepunkt. Programmer **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE** ulik **-1**.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Dersom du programmerer en toleranse i **Q1100, Q1101** eller **Q1102**, vil den være knyttet til de programmerte nominelle posisjonene og ikke til probepunktene langs de skrå. For å programmere en toleranse for flatenormalen langs skråkanten bruker du parameteren **TOLERANSE QS400**.

**Merknad i forbindelse med roteringsakser:**


- Hvis du beregner grunnrotingen i et svingt bearbeidingsnivå, må du ta hensyn til følgende:
  - Hvis de aktuelle koordinatene til rotasjonsaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT meny) stemmer overens, er bearbeidingsnivået konsistent. Styringen beregner grunnrotingen i inndatakoordinatsystemet **I-CS**.
  - Hvis de aktuelle koordinatene til rotasjonsaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT meny) ikke stemmer overens, er bearbeidingsnivået inkonsistent. Styringen beregner grunnrotingen i emnekoordinatsystemet **W-CS** avhengig av verktøyaksen.
- Med den valgfrie maskinparameteren **chkTiltingAxes** (nr. 204601) definerer maskinprodusenten om styringen skal kontrollere overensstemmelse med svingsituasjonen. Hvis det ikke er konfigurert en kontroll, forutsetter styringen at bearbeidingsnivået er konsistent. Beregningen av grunnrotingen skjer da **I-CS**.

**Justere rotasjonsakser:**

- Styringen kan kun justere roteringsbordet dersom den målte rotasjonen kan korrigeres ved hjelp av en roteringsakse. Denne aksen må være den første roteringsaksen som går ut fra emnet.
- For å justere roteringsaksene (**Q1126** ulik 0) må du overføre rotasjonen (**Q1121** ulik 0). Ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

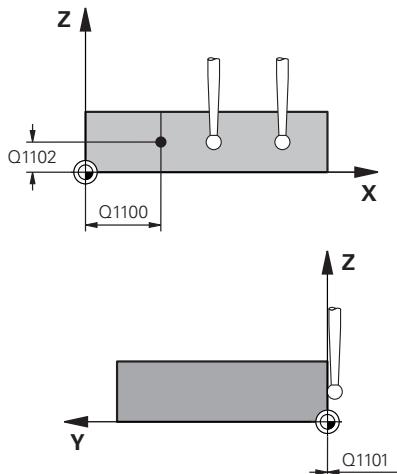

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon hvor skråkanten i hovedaksen begynner.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ ?, +, - eller @

- ?: Halvautomatisk modus, se Side 52
- -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57
- @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon hvor skråkanten i hjelpeaksen begynner.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**


#### **QS400 Angi toleranse?**

Toleranseområde som syklusen overvåker. Toleransen definerer det tillatte avviket for flatenormalene langs skråkanten. Styringen bestemmer avviket ved hjelp av den nominelle koordinaten og de faktiske koordinaten til komponenten.

Eksempler:

- **QS400 ="0.4-0.1"**: øvre toleranse = nominell koordinat +0.4, nedre toleranse = nominell koordinat -0.1. For syklusen resulterer det i følgende toleranseområde: nominell koordinat + +0.4" til nominell koordinat -0.1"
- **QS400 =" "**: Toleransen overvåkes ikke.
- **QS400 ="0"**: Toleransen overvåkes ikke.
- **QS400 ="0,1+0,1"** : Toleransen overvåkes ikke.

Inndata: Maks. **255** tegn

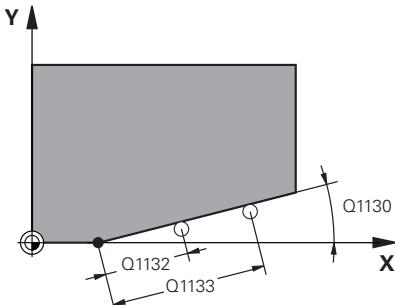**Hjelpebilde****Parameter****Q1130 Nominell vinkel for 1. linje?**

Nominell vinkel for den første rette linjen

Inndata: **-180-+180**

**Q1131 Proberetning for 1. linje?**

Proberetning for den første kanten:

**+1:** Dreier proberetningen +90° til nominell vinkel **Q1130** og prober i rett vinkel til nominell kant.

**-1:** Dreier proberetningen -90° til nominell vinkel **Q1130** og prober i rett vinkel til nominell kant.

Inndata: **-1, +1**

**Q1132 Første avstand til 1. linje?**

Avstand mellom starten på skråkanten og første probepunkt. Verdi-en er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

**Q1133 Andre avstand til 1. linje?**

Avstand mellom starten på skråkanten og andre probepunkt. Verdi-en er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

**Q1139 Plan for objekt (1-3)?**


Plan hvor styringen tolker den nominelle vinkelen **Q1130** og prober-  
etningen **Q1131**.

**1:** YZ-plan

**2:** ZX-plan

**3:** XY-plan

Inndata: **1, 2, 3**

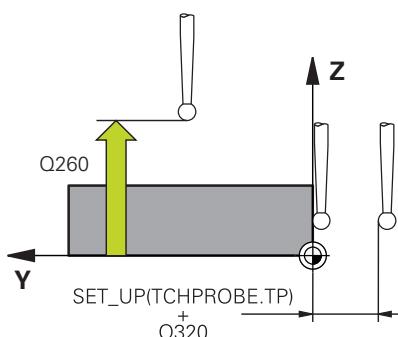**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdi-en er inkre-  
mentell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspen-  
ningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdi-en er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probepositionene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**1:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert objekt. Forhåndsposisjone-  
ringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposi-  
joneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q309 Reaksjon ved toleransefeil?</b></p> <p>Reaksjon ved overskridelse av toleranse:</p> <p><b>0:</b> Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.</p> <p><b>1:</b> Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.</p> <p><b>2:</b> Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1126 Justere rotasjonsakser?</b></p> <p>Plassering av rotatingsakser for oppstilt bearbeiding:</p> <p><b>0:</b> Behold gjeldende rotatingsaksesposisjon.</p> <p><b>1:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk og juster verktøyspissen (<b>MOVE</b>). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.</p> <p><b>1:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk og juster verktøyspissen (<b>MOVE</b>). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b></p> <p>Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:</p> <p><b>0:</b> Ingen korreksjon</p> <p><b>1:</b> Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p><b>2:</b> Korreksjon med hensyn til 2. probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det 2. probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p><b>3:</b> Korreksjon med hensyn til fastsatt probepunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet med avviket til det fastsatte probepunktets nominelle og faktiske posisjon.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1121 Overfør rotering?</b>  Definer om styringen skal bruke skråstillingen:  <b>0:</b> ingen grunnrotering  <b>1:</b> Angi grunnrotering: Styringen overtar skråstillingen som basis-transformasjonen i referansepunkttabellen.  <b>2:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen som offset i referansepunkttabellen.  Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1412 SKRAAKANTPROBING ~	
Q1100=+20	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+0	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
QS400="+0.1-0.1"	;TOLERANSE ~
Q1130=+30	;NOMINELL VINKEL 1. LINJE ~
Q1131=+1	;PROBERETNINGEN 1. LINJE ~
Q1132=+10	;FOERSTE AVSTAND 1. LINJE ~
Q1133=+20	;ANDRE AVSTAND 1. LINJE ~
Q1139=+3	;OBJEKTPLAN ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+100	;SIKKER HOYDE ~
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING

## 4.7 Syklus 1416 SKJÆREPUNKTPROBING

### ISO-programmering

G1416

### Bruksmåte

Bruk touch-probe-syklus **1416** for å finne skjæringspunktet for to kanter. Du kan bruke syklusen på alle tre bearbeidigsplanene XY, XZ og YZ. Syklusen trenger totalt fire probepunkt, to posisjoner på hver kant. Rekkefølgen på kantene kan velges vilkårlig.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.


**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON ", Side 296

Syklusen tilbyr også følgende muligheter:

- Hvis probepunktene koordinater ikke er kjent, kan syklusen utføres i halvautomatisk modus.  
**Mer informasjon:** "Halvautomatisk modus", Side 52
- Når du har beregnet den nøyaktige posisjonen, kan du definere verdien i syklusen som faktisk posisjon.  
**Mer informasjon:** "overføring av en faktisk posisjon", Side 60

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** (fra touch-probetabellen) og med posisjoneringslogikk for det programmerte probepunktet **1**.  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Styringen posisjonerer touch-proben til sikkerhetsavstand i ilgang **FMAX\_PROBE**. Den beregnes ut fra summen **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradius. Under probing blir det tatt hensyn til sikkerhetsavstanden i hver proberetning.
- 3 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 4 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben på neste probepunkt.
- 6 Styringen posisjonerer touch-proben til angitt målehøyde **Q1102** og registrerer neste probepunkt.
- 7 Styringen gjentar trinn 4 til 6 inntil alle fire probepunktene er beregnet.
- 8 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

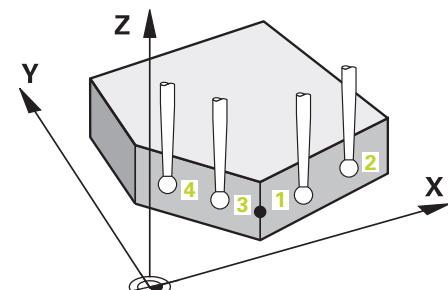

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q953 til Q955</b>	Andre målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q956 til Q958</b>	Tredje målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q959 til Q960</b>	Målt skjæringspunkt i hoved- og hjelpeaksen
<b>Q964</b>	Målt grunnrotering
<b>Q965</b>	Målt bordrotering
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første probepunkt i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q983 til Q985</b>	Målt avvik for andre probepunkt i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q986 til Q988</b>	Målt avvik for tredje probepunkt i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q989 til Q990</b>	Målte avvik for skjæringspunktet i hoved- og hjelpeaksen
<b>Q994</b>	Målt vinkelavvik for grunnrotering
<b>Q995</b>	Målt vinkelavvik for bordrotering
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Hvis du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> på forhånd: Maksimalt avvik utfra 1. probepunkt
<b>Q971</b>	Hvis du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> på forhånd: Maksimalt avvik utfra 2. probepunkt
<b>Q972</b>	Hvis du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> på forhånd: Maksimalt avvik utfra 3. probepunkt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du ikke kjører på sikker høyde mellom objektene eller probepunktene, er det fare for kollisjon.

- ▶ Kjør på en sikker høyde mellom hvert objekt og mellom hvert probepunkt. Programmer **Q1125 MODUS SIKKER HOYDE** ulik **-1**.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.



**Merknad i forbindelse med roteringsakser:**


- Hvis du beregner grunnroteringen i et svingt arbeidsplan, må du ta hensyn til følgende:
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) stemmer overens, er arbeidsplanet konsistent. Styringen beregner grunnroteringen i inndatakoordinatsystemet **I-CS**.
  - Hvis de aktuelle koordinatene til dreieaksene og de definerte svingvinklene (3D-ROT-men) ikke stemmer overens, er arbeidsplanet inkonsistent. Styringen beregner grunnroteringen i emnekoordinatsystemet **W-CS** avhengig av verktøyaksen.
- Med den valgfrie maskinparameteren **chkTiltingAxes** (nr. 204601) definerer maskinprodusenten om styringen kontrollerer overensstemmelse med svingsituasjonen. Hvis det ikke er definert noen kontroll, antar styringen at arbeidsplanet er konsistent. Beregningen av grunnroteringen skjer da **I-CS**.

**Justere rotasjonsakser:**

- Styringen kan kun justere roteringsbordet dersom den målte rotasjonen kan korrigeres ved hjelp av en roteringsakse. Denne aksen må være den første roteringsaksen som går ut fra emnet.
- For å justere roteringsaksene (**Q1126** ulik 0) må du overføre rotasjonen (**Q1121** ulik 0). Ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

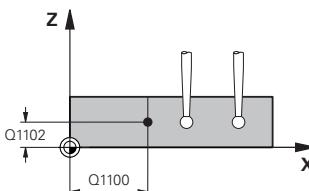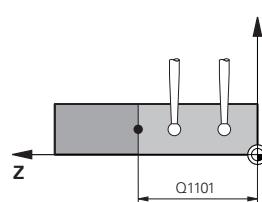Hjelpebilde	Parameter
 	<p><b>Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?</b>  Absolutt nominell posisjon på hovedakse hvor begge kantene skjæres.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ ? eller @  ■ ?: Halvautomatisk modus, se Side 52  ■ @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60</p> <p><b>Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?</b>  Absolutt nominell posisjon på hjelpeakse hvor begge kantene skjæres.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> eventuelt alternative inndata, se <b>Q1100</b></p> <p><b>Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?</b>  Absolutt nominell posisjon for probepunktene på verktøyaksen  Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b> alternative inndata, se <b>Q1100</b></p> <p><b>QS400 Angi toleranse?</b>  Toleranseområde som syklusen overvåker. Toleransen definerer det tillatte avviket for flatenormalene langs den første kanten. Styringen bestemmer avviket ved hjelp av de nominelle koordinatene og de faktiske koordinatene til komponenten.  Eksempler:  ■ <b>QS400 = "0.4-0.1"</b>: øvre toleranse = nominell koordinat +0.4, nedre toleranse = nominell koordinat -0.1. For syklusen resulterer det i følgende toleranseområde: nominell koordinat + +0.4" til nominell koordinat -0.1"  ■ <b>QS400 = " "</b>: Toleransen overvåkes ikke.  ■ <b>QS400 = "0"</b>: Toleransen overvåkes ikke.  ■ <b>QS400 = "0,1+0,1"</b> : Toleransen overvåkes ikke.  Inndata: Maks. <b>255</b> tegn</p>

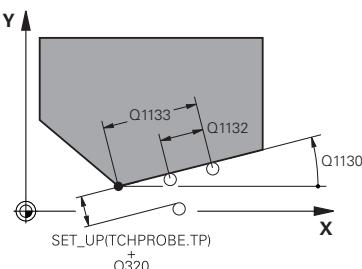**Hjelpebilde****Parameter****Q1130 Nominell vinkel for 1. linje?**

Nominell vinkel for den første rette linjen

Inndata: **-180-+180**

**Q1131 Proberetning for 1. linje?**

Proberetning for den første kanten:

**+1:** Dreier proberetningen +90° til nominell vinkel **Q1130** og prober i rett vinkel til nominell kant.

**-1:** Dreier proberetningen -90° til nominell vinkel **Q1130** og prober i rett vinkel til nominell kant.

Inndata: **-1, +1**

**Q1132 Første avstand til 1. linje?**

Avstand mellom skjæringspunktet og det første probepunktet på den første kanten. Verdien er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

**Q1133 Andre avstand til 1. linje?**


Avstand mellom skjæringspunktet og det andre probepunktet på den første kanten. Verdien er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

**QS401 Toleranseangivelse 2?**

Toleranseområde som syklusen overvåker. Toleransen definerer det tillatte avviket for flatenormalene langs den andre kanten. Styringen bestemmer avviket ved hjelp av den nominelle koordinaten og de faktiske koordinatene til komponenten.

Inndata: Maks. **255** tegn

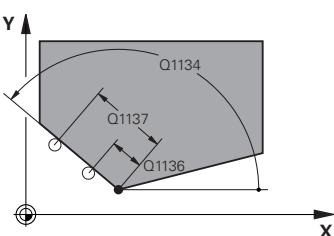**Q1134 Nominell vinkel for 2. linje?**

Nominell vinkel for den andre rette linjen

Inndata: **-180-+180**

**Q1135 Proberetning for 2. linje?**

Proberetning for den andre kanten:

**+1:** Dreier proberetningen +90° til nominell vinkel **Q1134** og prober i rett vinkel til nominell kant.

**-1:** Dreier proberetningen -90° til nominell vinkel **Q1134** og prober i rett vinkel til nominell kant.

Inndata: **-1, +1**

**Q1136 Første avstand til 2. linje?**




Avstand mellom skjæringspunktet og det første probepunktet på den andre kanten. Verdien er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

**Q1137 Andre avstand til 2. linje?**

Avstand mellom skjæringspunktet og det andre probepunktet på den andre kanten. Verdien er inkrementell.

Inndata: **-999.999...+999.999**

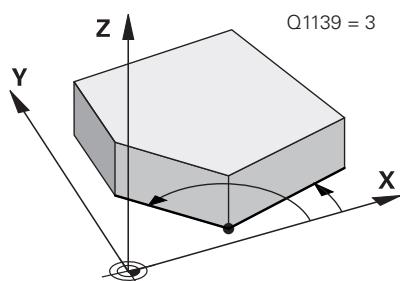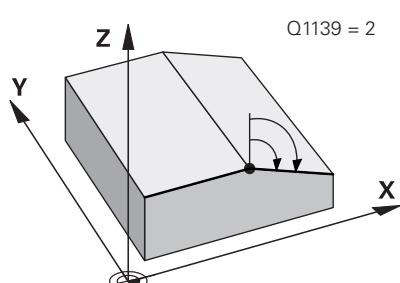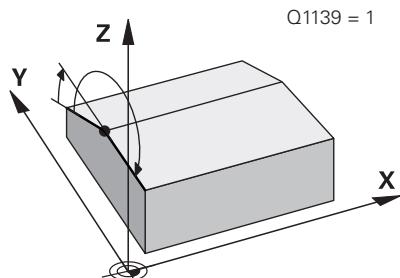**Hjelpebilde****Parameter****Q1139 Plan for objekt (1-3)?**

Plan hvor styringen tolker den nominelle vinkelen **Q1130** og **Q1134** samt proberetningene **Q1131** og **Q1135**.

**1:** YZ-plan

**2:** ZX-plan

**3:** XY-plan

Inndata: **1, 2, 3**

**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probeposisjonene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**1:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert objekt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1126 Justere rotasjonsakser?</b>            Plassering av rotatingsaksen for oppstilt bearbeiding:  <b>0:</b> Behold gjeldende rotatingsaksesposisjon.  <b>1:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk og juster verktøyspissen (<b>MOVE</b>). Den relative posisjonen mellom emne og touch-probe blir ikke endret. Styringen utfører en utligningsbevegelse med de lineære aksene.  <b>2:</b> Posisjoner rotatingsaksen automatisk uten etterføring av verktøyspissen (<b>TURN</b>).            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b>            Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:  <b>0:</b> Ingen korreksjon  <b>1:</b> Korreksjon av aktivt referansepunkt med hensyn skjæringspunktet. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet og avviket til det skjæringspunktets nominelle og faktiske posisjon.            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q1121 Overfør rotering?</b>            Definer om styringen skal bruke skråstillingen:  <b>0:</b> ingen grunnrotering  <b>1:</b> Angi grunnrotering: Styringen legger inn skråstillingen på den første kanten som basistransformasjoner i referansepunkttabellen.  <b>2:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen til den første kanten som offset i referansepunkttabellen.  <b>3:</b> Angi grunnrotering: Styringen legger inn skråstillingen til den andre kanten som basistransformasjoner i referansepunkttabellen.  <b>4:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen til den andre kanten som offset i referansepunkttabellen.  <b>5:</b> Angi grunnrotering: Styringen legger inn skråstillingen utfra beregnet avvik for begge kantene som basistransformasjoner i referansepunkttabellen.  <b>6:</b> Utføre rundbordrotering: Styringen legger inn skråstillingen utfra beregnet avvik for begge kantene som offset i referansepunkttabellen.            Inndata: <b>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1416 SKJÆREPUNKTPROBING ~	
Q1100=+50	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+10	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
QS400="0"	;TOLERANSE ~
Q1130=+45	;NOMINELL VINKEL 1. LINJE ~
Q1131=+1	;PROBERETNINGEN 1. LINJE ~
Q1132=+10	;FOERSTE AVSTAND 1. LINJE ~
Q1133=+25	;ANDRE AVSTAND 1. LINJE ~
QS401="0"	;TOLERANZ 2 ~
Q1134=+135	;NOMINELL VINKEL 2. LINJE ~
Q1135=-1	;PROBERETNINGEN 2. LINJE ~
Q1136=+10	;FOERSTE AVSTAND 2. LINJE ~
Q1137=+25	;ANDRE AVSTAND 2. LINJE ~
Q1139=+3	;OBJEKTPLAN ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+2	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1126=+0	;ROTASJ.AKSER JUSTERT ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON ~
Q1121=+0	;OVERFOR ROTERING


## 4.8 Grunnlag for touch-probe-syklusene 14xx

### Fellestrekk for touch-probe-syklusene for registrering av skråstilte emner

Med syklusene **400**, **401** og **402** kan du via parameteren **Q307 Forhåndsinnstilt grunnrotering** definere om måleresultatet skal korrigeres med en kjent vinkel  $\alpha$  (se bildet). På den måten kan du måle grunnrotingen for en hvilken som helst rett linje **1** på emnet i forhold til den egentlige  $0^\circ$ -retningen **2**.



Disse syklusene fungerer ikke med 3D-Rot! Bruk i så fall syklusene **14xx**. **Mer informasjon:** "Grunnlag for touch-probe-syklusene 14xx", Side 50

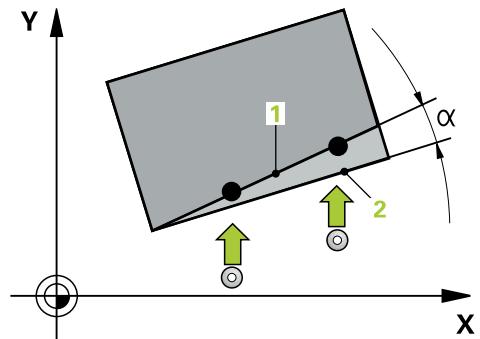

## 4.9 syklus 400 GRUNNROTERING

### ISO-programmering


G400

### Bruk

Touch-probe-syklus **400** registrerer skråstillingen for et emne ved hjelp av to målepunkter som må ligge langs en rett linje. Styringen korrigerer den målte verdien ved hjelp av grunnroteringsfunksjonen.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Styringen flytter samtidig touch-proben med sikkerhetsavstand mot den fastsatte kjøreretningen
- 2 Mer informasjon: "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 3 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 4 Så beveger touch-proben seg til neste probepunkt **2** og utfører neste probe.
- 5 Styringen flytter touch-proben tilbake til sikker høyde, og utfører den beregnede grunnrotingen.

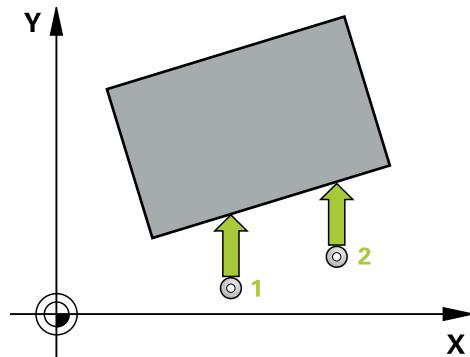

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

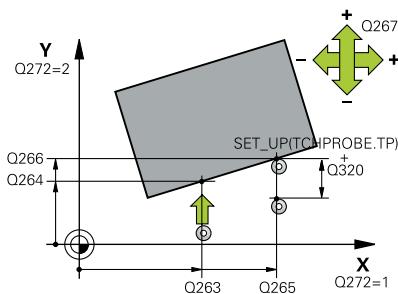

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q265 2. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q266 2. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q272 Måleakse (1=1.akse/2=2.akse)?**

Aksen til arbeidsplanet som målingen skal utføres på:

**1:** Hovedakse = måleakse

**2:** Hjelpeakse = måleakse

Inndata: **1, 2**


#### **Q267 Kjøreretning 1 (+1=+ / -1=-)?**

Retningen som touch-proben skal kjøre frem til emnet i:

**-1:** Negativ kjøreretning

**+1:** Positiv kjøreretning

Inndata: **-1, +1**

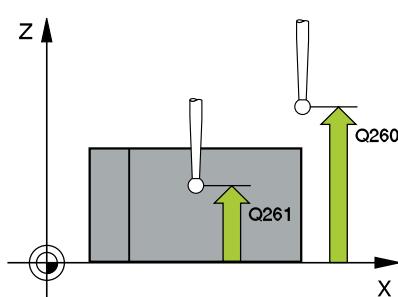

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyakssen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b> Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene: <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde Inndata: <b>0, 1</b>
	<b>Q307 Forhåndsinnstilling rot.vinkel</b> Hvis skråstillingen ikke skal måles i forhold til hovedaksen, men i forhold til en annen rett linje, må vinkelen til referanselinjene angis. Styringen vil da beregne grunnrotingen på grunnlag av differansen mellom den målte verdien og vinkelen til referanselinjene. Verdi-en er absolutt. Inndata : <b>-360 000...+360 000</b>
	<b>Q305 Forh.innst.nummer i tabell?</b> Angi nummeret der styringen skal lagre den beregnede grunnrotingen i nullpunktstabellen. Hvis verdien <b>Q305=0</b> angis, oppretter styringen den beregnede grunnrotingen i ROT-menyen for manuell drift. Inndata: <b>0...99999</b>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 400 GRUNNROTERING ~	
Q263=+10	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+3.5	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q265=+25	;2. PUNKT 1. AKSE ~
Q266=+2	;2. PUNKT 2. AKSE ~
Q272=+2	;MALEAKSE ~
Q267=+1	;KJOERERETNING ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q307=+0	;FORH.INNST. ROT.VI. ~
Q305=+0	;NR. I TABELL

## 4.10 syklus 401 ROT MED 2 HULL

### ISO-programmering


G401

### Bruk

Touch-probe-syklus **401** registrerer midtpunktene til to borer. Deretter beregner styringen vinkelen mellom arbeidsplanenes hovedakse og de rette linjene mellom midtpunktene til boringene. Styringen korrigerer den beregnede verdien ved hjelp av grunnroteringsfunksjonen. Du kan også kompensere for den fastsatte skråstillingen ved å rotere rundbordet.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk på det angitte midtpunktet for første boring **1**  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter beveger touch-proben seg til angitt målehøyde, og registrerer midtpunktet i første boring gjennom fire prober
- 3 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i andre boring **2**
- 4 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registrerer midtpunktet i andre boring gjennom fire prober
- 5 Så flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde og utfører den beregnede grunnrotingen

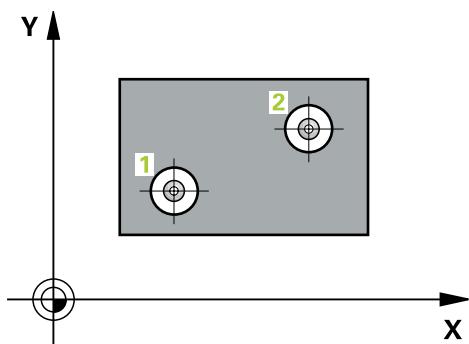

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.
- Hvis du vil kompensere for den skjeve stillingen med en rundbordrotering, bruker styringen automatisk følgende rotatingsaksar:
  - C for verktøyakse Z
  - B for verktøyakse Y
  - A for verktøyakse X

##### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

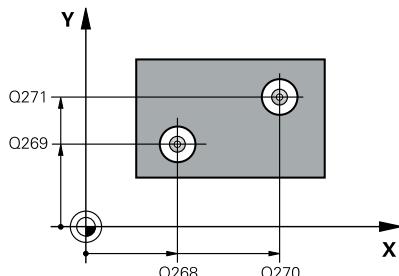

### Parameter

#### **Q268 1. Boring: Sentrum 1. akse?**

Midtpunkt i første boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999**

#### **Q269 1. Boring: Sentrum 2. akse?**

Midtpunkt i første boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q270 2. Boring: Sentrum 1. akse?**


Midtpunkt i andre boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q271 2. Boring: Sentrum 2. akse?**

Midtpunkt i andre boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

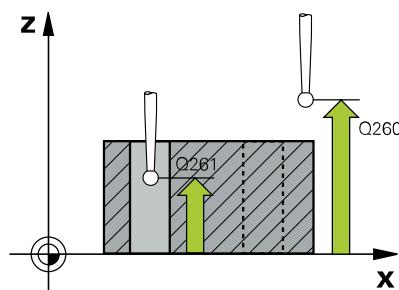

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q307 Forhåndsinnstilling rot.vinkel**

Hvis skråstillingen ikke skal måles i forhold til hovedaksen, men i forhold til en annen rett linje, må vinkelen til referanselinjene angis. Styringen vil da beregne grunnroteringen på grunnlag av differansen mellom den målte verdien og vinkelen til referanselinjene. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

**Hjelpebilde****Parameter****Q305 Nummer i tabell?**

Angi nummeret til en linje i referansepunktstabellen. På denne linjen utfører styringen inndata:

**Q305** = 0: Roteringsaksen nullstilles i linje 0 i referansepunktstabellen. Dette gir en oppføring i **OFFSET**-kolonnen. (Eksempel: Ved verktøyakse følger en oppføring i **C\_OFFS**). I tillegg brukes alle andre verdier (X, Y, Z osv.) for det aktive nullpunktet i linje 0 i referansepunktstabellen. Dessuten aktiveres nullpunktet fra linje 0.

**Q305** > 0: Roteringsaksen nullstilles i linjen i referansepunktstabellen som er angitt her. Dette gir en oppføring i den respektive **OFFSET**-kolonnen i referansepunktstabellen. (Eksempel: Ved verktøyakse følger en oppføring i **C\_OFFS**).

**Q305 avhenger av følgende parametere:**

- **Q337** = 0 og samtidig **Q402** = 0: Det angis en grunnrotering i linjen som er angitt med **Q305**. (Eksempel: Ved verktøyakse Z følger en oppføring av grunnrotingen i kolonne **SPC**)
- **Q337** = 0 og samtidig **Q402** = 1: Parameter **Q305** er ikke aktiv
- **Q337** = 1: Parameter **Q305** fungerer som beskrevet ovenfor  
Inndata: **0...99999**

**Q402 Grunnrotering/justering (0/1)**

Definer om styringen skal angi den beregnede skjeve stillingen som grunnrotering eller justere den med rundbordrotering:

**0**: Angi grunnrotering: Her lagrer styringen grunnrotingen (ved verktøyakse Z bruker styringen kolonnen **SPC**)

**1**: Utføre rundbordrotering: Det skjer en oppføring i **offset**-kolonnen i referansepunktstabellen (eksempel: ved verktøyakse Z bruker styringen kolonnen **C\_Offs**), i tillegg roterer den respektive aksen

Inndata: **0, 1**

**Q337 Nullstille etter justering?**

Definer om styringen skal sette posisjonsvisningen til for respektive rotatingsaksen på 0 etter justering:

**0**: Etter justeringen settes ikke posisjonsvisningen på 0

**1**: Etter justeringen settes posisjonsvisningen på 0 dersom du har definert **Q402=1** på forhånd

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 401 ROT MED 2 HULL ~	
Q268=-37	;1. SENTRUM 1. AKSE ~
Q269=+12	;1. SENTRUM 2. AKSE ~
Q270=+75	;2. SENTRUM 1. AKSE ~
Q271=+20	;2. SENTRUM 2. AKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q307=+0	;FORH.INNST. ROT.VI. ~
Q305=+0	;NR. I TABELL ~
Q402=+0	;KOMPENSERING ~
Q337=+0	;NULLSTILL

## 4.11 syklus 402 ROT 2 TAPPER

### ISO-programmering


G402

### Bruk

Touch-probe-syklus **402** registrerer midpunktene til to tapper. Deretter beregner styringen vinkelen mellom arbeidsplanenes hovedakse og de rette linjene mellom midpunktene til tappene. Styringen korrigerer den beregnede verdien ved hjelp av grunnroteringsfunksjonen. Du kan også kompensere for den fastsatte skråstillingen ved å rotere rundbordet.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-probe-systemet med ildgang (verdi fra kolonne FMAX) og med posisjoneringslogikk på probepunktet **1** til første tapp.
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter beveger touch-proben seg til angitt **målehøyde 1**, og registrerer midpunktet på første tapp gjennom fire prober. Touch-proben beveger seg i en bue mellom probepunktene, som er forskjøvet 90° i forhold til hverandre.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på probepunktet **5** for andre tapp.
- 4 Styringen flytter touch-proben til angitt **målehøyde 2**, og registrerer midpunktet på andre tapp gjennom fire prober.
- 5 Så flytter styringen touch-probe-systemet tilbake til sikker høyde, og utfører den beregnede grunnrotering.

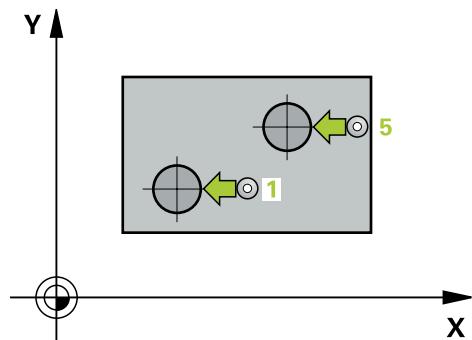

### Tips:

MERKNAD	
<b>Kollisjonsfare!</b>	Når touch-probe-syklus <b>400</b> til <b>499</b> utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus <b>7 NULLPUNKT</b>, syklus <b>8 SPEILING</b>, syklus <b>10 ROTERING</b>, syklus <b>11 SKALERING</b> og syklus <b>26 SKALERING AKSE</b>.</li> <li>▶ Tilbakestill koordinatomregninger først</li> </ul>



- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.
- Hvis du vil kompensere for den skjeve stillingen med en rundbordroting, bruker styringen automatisk følgende rotatingsaksler:
  - C for verktøyakse Z
  - B for verktøyakse Y
  - A for verktøyakse X

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

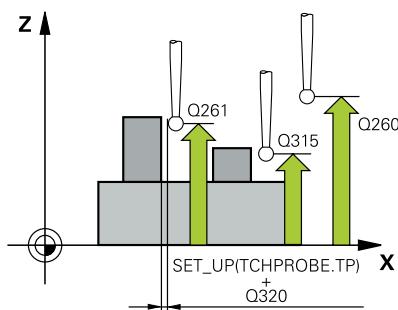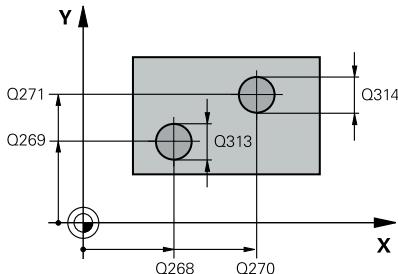

### Parameter

#### **Q268 1. Tapp: Sentrum 1. akse?**

Sentrumsposisjonen for den første tappen i hovedaksen for arbeidsplanet. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q269 1. Tapp: Sentrum 2. akse?**

Midtpunktet på 1. tapp på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q313 Diameter tapp 1?**

Omtrentlig tappdiameter for 1. tapp. Det er bedre at verdien er for høy enn for lav.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde tapp 1 i TS-akse?**

Koordinat for kulesentrumsposisjonen (berøringspunkt) på touch-probe-aksen under målingen av 1. tapp skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q270 2. Tapp: Sentrum 1. akse?**

Midtpunktet på 2. tapp på arbeidsplanets hovedaksen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q271 2. Tapp: Sentrum 2. akse?**

Midtpunktet på 2. tapp på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q314 Diameter tapp 2?**

Omtrentlig tappdiameter for 2. tapp. Det er bedre at verdien er for høy enn for lav.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q315 Målehøyde tapp 2 i TS-akse?**

Koordinat for kulesentrumsposisjonen (berøringspunkt) på touch-probe-aksen under målingen av 2. tapp skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>  Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q307 Forhåndsinnstilling rot.vinkel</b>  Hvis skråstillingen ikke skal måles i forhold til hovedaksen, men i forhold til en annen rett linje, må vinkelen til referanselinjene angis. Styringen vil da beregne grunnrotingen på grunnlag av differansen mellom den målte verdien og vinkelen til referanselinjene. Verdi-en er absolutt.  Inndata : <b>-360 000...+360 000</b></p>
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi nummeret til en linje i referansepunktstabellen. På denne linjen utfører styringen inndata:  <b>Q305 = 0:</b> Roteringsaksen nullstilles i linje 0 i referansepunktstabellen. Dette gir en oppføring i <b>OFFSET</b>-kolonnen. (Eksempel: Ved verktøyakse følger en oppføring i <b>C_OFFSET</b>). I tillegg brukes alle andre verdier (X, Y, Z osv.) for det aktive nullpunktet i linje 0 i referansepunktstabellen. Dessuten aktiveres nullpunktet fra linje 0.  <b>Q305 &gt; 0:</b> Roteringsaksen nullstilles i linjen i referansepunktstabellen som er angitt her. Dette gir en oppføring i den respektive <b>OFFSET</b>-kolonnen i referansepunktstabellen. (Eksempel: Ved verktøyakse følger en oppføring i <b>C_OFFSET</b>).  <b>Q305 avhenger av følgende parametere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Q337 = 0</b> og samtidig <b>Q402 = 0:</b> Det angis en grunnrotering i linjen som er angitt med <b>Q305</b>. (Eksempel: Ved verktøyakse Z følger en oppføring av grunnrotingen i kolonne <b>SPC</b>)</li> <li>■ <b>Q337 = 0</b> og samtidig <b>Q402 = 1:</b> Parameter <b>Q305</b> er ikke aktiv</li> <li>■ <b>Q337 = 1:</b> Parameter <b>Q305</b> fungerer som beskrevet ovenfor</li> </ul> Inndata: <b>0...99999</b>

**Hjelpebilde****Parameter****Q402 Grunnrotering/justering (0/1)**

Definer om styringen skal angi den beregnede skjeve stillingen som grunnrotering eller justere den med rundbordrotering:

**0:** Angi grunnrotering: Her lagrer styringen grunnrotingen (ved verktøyakse Z bruker styringen kolonnen **SPC**)

**1:** Utføre rundbordrotering: Det skjer en oppføring i **offset**-kolonnen i referansepunkttabellen (eksempel: ved verktøyakse Z bruker styringen kolonnen **C\_Offs**), i tillegg roterer den respektive aksen

Inndata: **0, 1**

**Q337 Nullstille etter justering?**

Definer om styringen skal sette posisjonsvisningen til for respektive roteringsaksen på 0 etter justering:

**0:** Etter justeringen settes ikke posisjonsvisningen på 0

**1:** Etter justeringen settes posisjonsvisningen på 0 dersom du har definert **Q402=1** på forhånd

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 402 ROT 2 TAPPER ~	
Q268=-37	;1. SENTRUM 1. AKSE ~
Q269=+12	;1. SENTRUM 2. AKSE ~
Q313=+60	;DIAMETER TAPP 1 ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE 1 ~
Q270=+75	;2. SENTRUM 1. AKSE ~
Q271=+20	;2. SENTRUM 2. AKSE ~
Q314=+60	;DIAMETER TAPP 2 ~
Q315=-5	;MALEHOEYDE 2 ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q307=+0	;FORH.INNST. ROT.VI. ~
Q305=+0	;NR. I TABELL ~
Q402=+0	;KOMPENSERING ~
Q337=+0	;NULLSTILL

## 4.12 syklus 403 ROT I DREIEAKSE

### ISO-programmering


G403

### Bruk

Touch-probe-syklus **403** registrerer skråstillingen for et emne ved hjelp av to målepunkter som må ligge langs en rett linje. Styringen korrigerer emnets skråstilling ved å rotere A-, B- eller C-aksen. Emnet kan spennes fast hvor som helst på rundbordet.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det programerte probepunktet **1**. Styringen flytter samtidig touch-proben med sikkerhetsavstand mot den fastsatte kjøreretningen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Så beveger touch-proben seg til neste probepunkt **2** og utfører neste probe.
- 4 Styringen flytter touch-proben tilbake til sikker høyde, og dreier roteringsaksen som er definert i syklusen, ut fra den beregnede verdien. Alternativt kan du fastslå om den beregnede roteringsvinkelen skal stilles inn til 0 i referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.

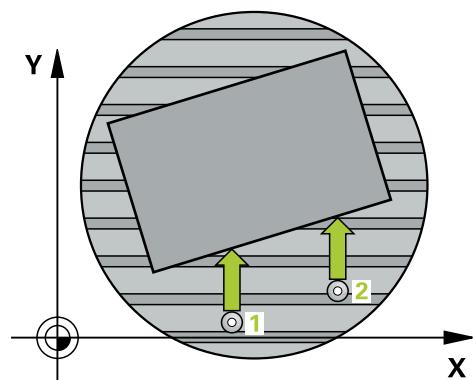

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis styringen posisjonerer roteringsaksen automatisk, kan det oppstå en kollisjon.

- ▶ Vær oppmerksom på mulige kollisjoner mellom eventuelle elementer på bordet og verktøyet
- ▶ Velg en sikker høyde som gjør at det ikke kan oppstå kollisjoner

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du angir verdien 0 i parameteren **Q312 Akse for utjevningsbevegelse?**, beregner syklusen automatisk roteringsaksen som skal justeres (anbefalt innstilling). Avhengig av rekkefølgen til probepunktene beregnes dermed en vinkel. Den beregnede vinkelen peker fra første til andre probepunkt. Hvis du velger A-, B- eller C-aksen som utligningsakse i parameteren **Q312**, beregner syklusen vinklene uavhengig av rekkefølgen til probepunktene. Den beregnede vinkelen ligger i området -90° til +90°. Kollisjonsfare!

- ▶ Kontroller posisjonen til roteringsaksen etter justeringen

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

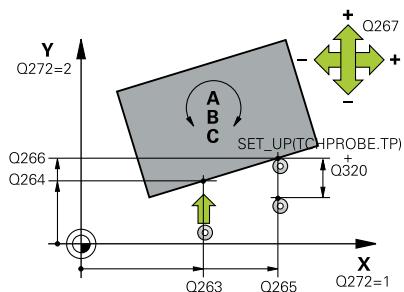

### Parameter

#### Q263 1. Målepunkt 1. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999

#### Q264 1. Målepunkt 2. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999

#### Q265 2. Målepunkt 1. akse?

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999

#### Q266 2. Målepunkt 2. akse?

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999

#### Q272 Måleakse (1...3: 1=hovedakse)?

Aksen som målingen skal utføres på:

- 1: Hovedakse = måleakse
- 2: Hjelpeakse = måleakse
- 3: Touch-probe-akse = måleakse


Inndata: 1, 2, 3

#### Q267 Kjøreretning 1 (+1=+ / -1=-)?

Retningen som touch-proben skal kjøre frem til emnet i:

- 1: Negativ kjøreretning
- +1: Positiv kjøreretning

Inndata: -1, +1

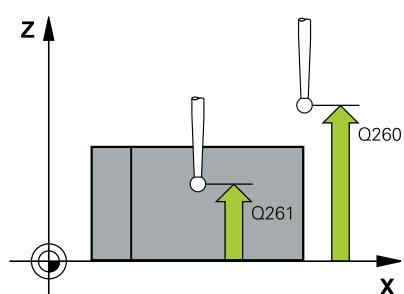

#### Q261 Målehøyde i probeakse?

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999

#### Q320 Sikkerhetsavstand?

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: 0-99999,9999 alternativ **PREDEF**

#### Q260 Sikker høyde?

Koordinater på verktøyakssen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: -99999,9999-+99999,9999 alternativ **PREDEF**

**Hjelpebilde****Parameter****Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

**Q312 Akse for utjevningsbevegelse?**

Definer hvilken rotatingsakse styringen skal bruke for å kompensere for den målte skråstillingen:

**0:** Automatisk modus – styringen beregner rotatingsaksen som skal justeres, ved hjelp av den aktive kinematikken. I automatisk modus blir den første bordroteringsaksen (som går ut fra emnet) brukt som utligningsakse. Anbefalt innstilling.

**4:** Kompenser for skråstilling med rotatingsakse A

**5:** Kompenser for skråstilling med rotatingsakse B

**6:** Kompenser for skråstilling med rotatingsakse C

Inndata: **0, 4, 5, 6**

**Q337 Nullstille etter justering?**

Definer om styringen skal stille inn vinkelen til den justerte rotatingsaksen på 0 i forhåndsinnstillingstabellen eller nullpunktstabellen etter justeringen.

**0:** Ikke sett vinkelen til rotatingsaksen på 0 i tabellen etter justeringen

**1:** Sett vinkelen til rotatingsaksen på 0 i tabellen etter justeringen

Inndata: **0, 1**

**Q305 Nummer i tabell?**

Angi nummeret der styringen skal føre opp grunnrotingen i nullpunktstabellen.

**Q305 = 0** Roteringsaksen nullstilles i nummer 0 i referansepunktstabellen. Det gjøres en oppføring i **OFFSET**-kolonnen. I tillegg brukes alle andre verdier (X, Y, Z osv.) for det aktive nullpunktet i linje 0 i referansepunktstabellen. Dessuten aktiveres nullpunktet fra linje 0.

**Q305 > 0:** Angi linjen i nullpunktstabellen der styringen skal nullstille rotatingsaksen. Det gjøres en oppføring i **OFFSET**-kolonnen i referansepunktstabellen.

**Q305 avhenger av følgende parametere:**

- **Q337 = 0:** Parameter **Q305** er ikke aktiv
- **Q337 = 1:** Parameter **Q305** fungerer som beskrevet ovenfor
- **Q312 = 0:** Parameter **Q305** fungerer som beskrevet ovenfor
- **Q312 > 0:** Oppføringen i **Q305** ignoreres. Det gjøres en oppføring i **OFFSET**-kolonnen i linjen i referansepunktstabellen som er aktiv ved syklusoppkallet

Inndata: **0...99999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <p><b>0:</b> Legg inn beregnet referansepunkt som nullpunktfsorskyvning i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet</p> <p><b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q380 Ref.vinkel hovedakse?</b>  Vinkelen som styringen skal justere den probede rette linjen i forhold til. Fungerer bare hvis rotatingsakse = automatisk modus eller C er valgt (<b>Q312</b> = 0 eller 6).</p> <p>Inndata: <b>0...360</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 403 ROT I DREIEAKSE ~	
Q263=+0	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+0	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q265=+20	;2. PUNKT 1. AKSE ~
Q266=+30	;2. PUNKT 2. AKSE ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q267=-1	;KJOERERETNING ~
Q261=-5	;MALEHOYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOYDE ~
Q312=+0	;KOMPENSERINGSAKSE ~
Q337=+0	;NULLSTILL ~
Q305=+1	;NR. I TABELL ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q380=+90	;REFERANSEVINKEL

## 4.13 syklus 405 ROED OVER C-AKSE

### ISO-programmering


G405

### Bruk

Med touch-probe-syklus **405** kan du måle

- vinkelforskyvningen mellom den positive Y-aksen i det aktive koordinatsystemet og midtlinjen i en boring eller
- vinkelforskyvningen mellom den nominelle og faktiske posisjonen til midtpunktet i en boring.

Styringen korrigerer den beregnede vinkelforskyvningen ved å rotere C-aksen. Emnet kan spennes fast hvor som helst på rundbordet, men boringens Y-koordinat må være positiv. Hvis du måler boringens vinkelforskyvning med probeakse Y (boringens horisontale posisjon), kan det være nødvendig å kjøre syklusen flere ganger, fordi målestategien kan ha et avvik på ca. 1 %.

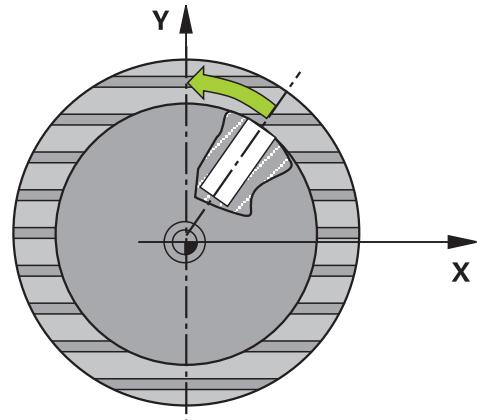


### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberetningen automatisk, avhengig av programmert startvinkel.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg i en sirkel til neste probepunkt **2** (enten til målehøyde eller til sikker høyde) og utfører neste probe der.
- 4 Styringen flytter touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, der tredje og fjerde måling utføres, før touch-proben plasseres på det beregnede midtpunktet i boringen..
- 5 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde og retter inn emnet ved å rotere rundbordet. Etter korrigeringen dreier styringen rundbordet slik at boringens midtpunkt ligger langs den positive Y-aksen eller i den nominelle posisjonen for boringens midtpunkt, uansett om probeaksen er vertikal eller horizontal. Den målte vinkelforskyvningen er også tilgjengelig i parameter **Q150**.

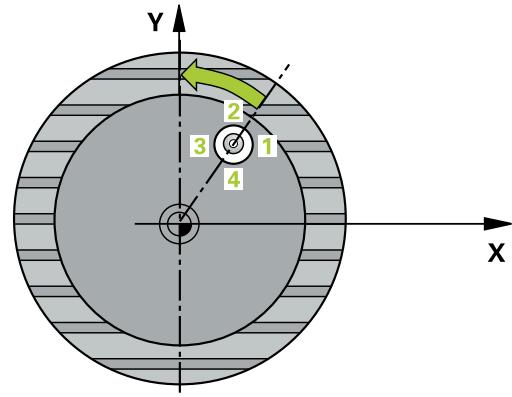

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis lommedimensjonene og sikkerhetsavstanden hindrer en forposisjonering i nærheten av probepunktet, utfører styringen alltid probingen i forhold til lommens midtpunkt. Touch-proben flyttes i så fall ikke til sikker høyde mellom de fire målepunktene. Kollisjonsfare!

- ▶ Det må ikke være noe materiale lengre innenfor lommen/boringen
- ▶ For å unngå kollisjon mellom touch-proben og emnet er det bedre å angi for **lav** verdi for lommens (boringens) nominelle diameter enn for høy verdi.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Jo lavere vinkeltrinnverdi som programmeres, desto mer unøyaktig vil styringen beregne sirkelens sentrum. Minste inndataverdi: 5°.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

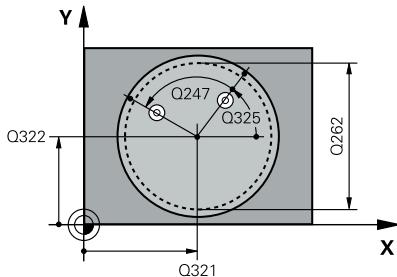

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Sentrumsposisjon i boringen på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Midtpunkt i boringen på arbeidsplanets hjelpeakse. Hvis du programmerer at **Q322 = 0**, retter styringen inn boringens midtpunkt etter den positive Y-aksen. Hvis du angir at **Q322** er forskjellig fra 0, retter styringen inn boringens midtpunkt etter den nominelle posisjonen (vinkelen som dannes av boringens midtpunkt). Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Omtrentlig sirkellommmediatmeter (boring). Det er bedre at verdien er for liten enn for stor.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q247 Mellomliggende vinkelskritt?**

Vinkel mellom to målepunkter, der vinkeltrinnets fortegn definerer touch-probrens roteringsretning (- = med klokken) mot neste målepunkt. Angi en vinkeltrinnverdi som er under 90°, hvis du vil måle sirkelbuer. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-120...+120**

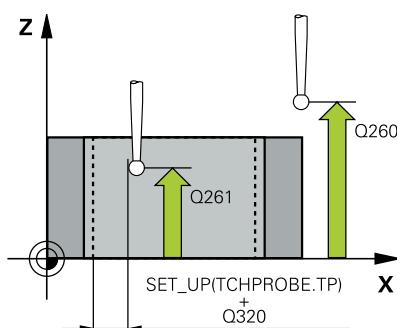

#### **Q261 Målehøyde i probeaksen?**

Koordinat for kulesentrumsposisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>            Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q337 Nullstille etter justering?</b>  <b>0:</b> Sett visningen av C-aksen på 0 og beskriv <b>C_Offset</b> for den aktive linjen i nullpunktstabellen  <b>&gt;0:</b> Legg inn målt vinkelforskyvning i nullpunktstabellen. Linjenummer = verdi fra <b>Q337</b>. Hvis en C-forskyvning allerede er lagt inn i nullpunktstabellen, tilføyer styringen den målte vinkelforskyvningen med riktig fortegn            Inndata : <b>0...2999</b></p>

### Eksempel

11 TCH PROBE 405 ROED OVER C-AKSE ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+10	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q247=+90	;VINKELSKRITT ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q337=+0	;NULLSTILL

## 4.14 syklus 404 FASTSETT GR.ROTERING

### ISO-programmering

G404

### Bruk

Med touch-probe-syklus **404** kan ønsket grunnrotering angis automatisk mens programmet kjører eller den kan lagres i nullpunktstabellen. Du kan også bruke syklusen **404** når du vil tilbakestille en aktiv grunnrotering.

**Tips:**

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

### Syklusparametere


Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q307 Forhåndsinnstilling rot.vinkel</b>  Vinkelverdien som skal benyttes for grunnrotingen.  Inndata : <b>-360 000...+360 000</b></p>
	<p><b>Q305 Forh.innst.nummer i tabell?</b>  Angi nummeret der styringen skal lagre den beregnede grunnrotingen i nullpunktstabellen. Hvis verdien <b>Q305=0</b> eller <b>Q305=-1</b> angis, oppretter styringen i tillegg den beregnede grunnrotingen i Grunnrotingsmenyen (<b>Probe rot</b>) i driftsmodusen <b>Manuell drift</b>.  <b>-1</b>: Overskriv og aktiver aktivt referansepunkt  <b>0</b>: Kopier referansepunktet til referansepunktlinje 0, legg inn grunnrotingen i referansepunktlinje 0 og aktiver referansepunkt 0  <b>&gt;1</b>: Lagre grunnrotingen i det angitte referansepunktet. Nullpunktet blir ikke aktiveret  Inndata : <b>-1...99999</b></p>

### Eksempel

<b>11 TCH PROBE 404 FASTSETT GR.ROTERING ~</b>	
<b>Q307=+0</b>	<b>;FORH.INNST. ROT.VI. ~</b>
<b>Q305=-1</b>	<b>;NR. I TABELL</b>

## 4.15 Eksempel: Definere grunnrotering via to borer

- **Q268** = Sentrum i 1. boring: X-koordinat
- **Q269** = Sentrum i 1. boring: Y-koordinat
- **Q270** = Sentrum i 2. boring: X-koordinat
- **Q271** = Sentrum i 2. boring: Y-koordinat
- **Q261** = Koordinat på touch-probe-aksen som målingen skal utføres etter
- **Q307** = Referanselinjevinkel
- **Q402** = Kompensør for skråstillingen ved å rotere rundbordet
- **Q337** = Null ut indikatoren etter justeringen

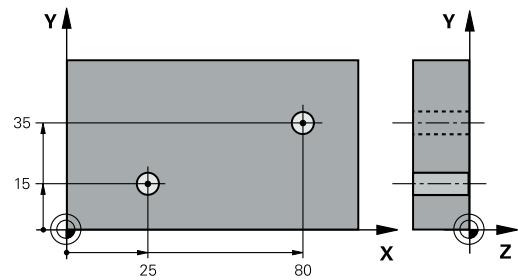

```

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM
1 TOOL CALL 600 Z
2 TCH PROBE 401 ROT MED 2 HULL ~
  Q268=+25      ;1. SENTRUM 1. AKSE ~
  Q269=+15      ;1. SENTRUM 2. AKSE ~
  Q270=+80      ;2. SENTRUM 1. AKSE ~
  Q271=+35      ;2. SENTRUM 2. AKSE ~
  Q261=-5       ;MALEHOEYDE ~
  Q260=+20       ;SIKKER HOEYDE ~
  Q307=+0        ;FORH.INNST. ROT.VI. ~
  Q305=+0        ;NR. I TABELL
  Q402=+1        ;KOMPENSERING ~
  Q337=+1        ;NULLSTILL
3 CALL PGM 35          ; Start behandlingsprogram
4 END PGM TOUCHPROBE MM

```

# 5

**Touch-probe-syklinger: registrere nullpunkter automatisk**

## 5.1 Oversikt

Styringen har 12 sykluser som du kan bruke til automatisk beregning av referansepunkter.

	Styringen må være klargjort av maskinprodusenten for bruk av touch-prober. HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.
--	--

Funksjons-tast	Syklus	Side
	syklus 1400 POSISJONSPROBING <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mål enkelt posisjon</li> <li>■ Definer nullpunkt</li> </ul>	127
	syklus 1401 SIRKELPROBING <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mål sirkelpunkter innvendig og utvendig</li> <li>■ Angi ev. midten av sirkelen som referansepunkt</li> </ul>	130
	syklus 1402 KULEPROBING <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mål punkter på en kule</li> <li>■ Angi ev. midten av sirkelen som referansepunkt</li> </ul>	135
	Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mål midtpunktet i not- eller stykkebredd</li> <li>■ Bruk eventuelt midtpunktet som referansepunkt</li> </ul>	140
	Syklus 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle snitt bak</li> <li>■ Mål hver enkelt posisjon med L-formet probestift</li> <li>■ Eventuelt referansepunkt</li> </ul>	144
	Syklus 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle snitt bak</li> <li>■ Mål midtpunktet i not- eller stykkebredd med L-formet probestift</li> <li>■ Bruk eventuelt midtpunktet som referansepunkt</li> </ul>	149
	syklus 410 REFPKT FIRKANT INNV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle lengden og bredden til et rektangel innvendig</li> <li>■ Bruke midten av rektangelet som nullpunkt</li> </ul>	157
	syklus 411 REFPKT FIRKANT UTV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle lengden og bredden til et rektangel utvendig</li> <li>■ Bruke midten av rektangelet som nullpunkt</li> </ul>	162
	syklus 412 REFPKT SIRKEL INNV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle fire valgfrie sirkelpunkter innvendig</li> <li>■ Bruke midten av sirkelen som nullpunkt</li> </ul>	168
	syklus 413 REFPKT SIRKEL UTV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle fire valgfrie sirkelpunkter utvendig</li> <li>■ Bruke midten av sirkelen som nullpunkt</li> </ul>	174

Funksjons-tast	Syklus	Side
 414	syklus 414 REFPKT HJOERNE UTV. ■ Måle to rette linjer utvendig ■ Bruke skjæringspunktet til de rette linjene som nullpunkt	180
 415	syklus 415 REFPKT HJOERNE INNV. ■ Måle to rette linjer innvendig ■ Bruke skjæringspunktet til de rette linjene som nullpunkt	186
 416	syklus 416 REFPKT HULLS.SENTR. ■ Måle tre valgfrie borer i hullsirkelen ■ Bruke midten av hullsirkelen som nullpunkt	192
 417	syklus 417 NULLPKT TS.-AKSE ■ Mål valgfri posisjon i verktøyaksen ■ Bruke valgfri posisjon som nullpunkt	198
 418	syklus 418 REFPKT 4 BORINGER ■ Kryssmåle to borer ■ Bruke skjæringspunktet til forbindelseslinjene som nullpunkt	201
 419	syklus 419 NULLPUNKT ENKEL AKSE ■ Måle valgfri posisjon i en valgfri akse ■ Bruke valgfri posisjon i en valgfri akse som nullpunkt	206
 408	syklus 408 NLPKT NOTSENTRUM ■ Måle bredden til en not innvendig ■ Bruke midten av noten som nullpunkt	210
 409	syklus 409 NLPKT STEGSENTRUM ■ Måle bredden til et steg utvendig ■ Bruke midten av steget som nullpunkt	215

## 5.2 grunnlag for touch-probe-syklinger 14xx for angivelse av referansepunkt

### Fellestrekkene til alle touch-probe-syklingene 14xx for fastsettning av nullpunkt

#### Referansepunkt og verktøyakse

Styringen fastsetter nullpunktet i arbeidsplanet avhengig av touch-probe-aksen som du har definert i måleprogrammet.

Aktiv touch-probe-akse	Fastsette nullpunkt i
Z	X og Y
Y	Z og X
X	Y og Z

#### Måleresultater i Q-parametere

Styringen lagrer måleresultatene fra den aktuelle touch-probe-syklingen i de globale Q-parameterne **Q9xx**. Disse parametrene kan du fortsette å bruke i NC-programmet. Vær oppmerksom på resultatparametertabellen i forbindelse med hver syklusbeskrivelse.

#### Programmerings- og betjeningsmerknader:



- Probepositionene henviser til de programmerte nominelle koordinatene i I-CS.
- Finn de nominelle koordinatene i tegningen din.
- Før du definerer en syklus, må du programmere en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Probesyklingene 14xx støtter probestiftformen **SIMPLE** og **L-TYPE**.
- For å få optimale resultater angående nøyaktighet med en L-TYPE anbefales det å gjennomføre probing og kalibrering med identisk hastighet. Vær oppmerksom på mateoverstyringens stilling når den er aktiv under probing.

## 5.3 syklus 1400 POSISJONSPROBING

### ISO-programmering

G1400

### Bruk

Touch-probe-syklusen **1400** måler enhver posisjon i en valgbar akse. Du kan overføre resultatet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON", Side 296


### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang (verdi fra touch-probe-tabellen) **FMAX\_PROBE**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Ved forhåndsposisjonering tar styringen hensyn til sikkerhetsavstand **Q320**.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 3 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 4 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPOSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

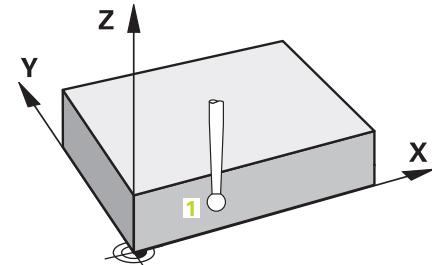


Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q950 til Q952</b>	Første målte posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for første probepunkt
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra første probepunkt

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING**, **11SKALERING**, **26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

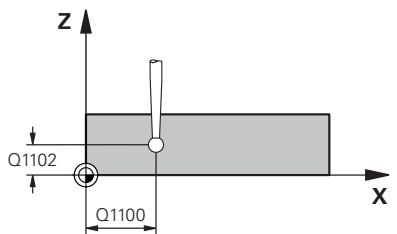**Syklusparametere****Hjelpebilde****Parameter****Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ ?, -, + eller @

- ?: Halvautomatisk modus, se Side 52
- -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57
- @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

**Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

**Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**


Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

**Q372 Proberetning (-3 - +3)?**


Akse som probingen skal gjøres i retning av. Med fortegnet definerer du om styringen kjører i positiv eller negativ retning.

Inntasting: **-3, -2, -1, +1, +2, +3**

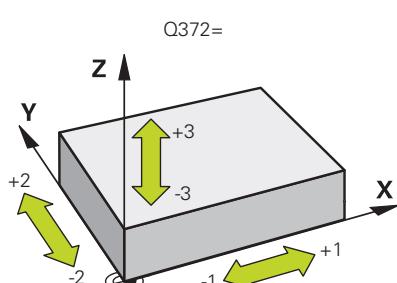**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

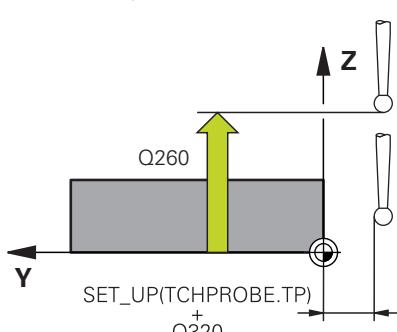**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kolidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?</b>            Posisjoneringsadferd mellom probepositionene:  <b>-1:</b> Ikke kjør til sikker høyde.  <b>0, 1, 2:</b> Kjør til sikker høyde før og etter probepunktet. Forhåndsposisjoneringen skjer med <b>FMAX_PROBE</b>.            Inndata: <b>-1, 0, +1, +2</b></p>
	<p><b>Q309 Reaksjon ved toleransefeil?</b>            Reaksjon ved overskridelse av toleranse:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.  <b>1:</b> Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.  <b>2:</b> Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b>            Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:  <b>0:</b> Ingen korreksjon  <b>1:</b> Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Det aktive referansepunktet blir, med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon, korrigert.            Inndata: <b>0, 1</b></p>

## Eksempel

11 TCH PROBE 1400 POSISJONSPROBING ~	
Q1100=+25	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q372=+0	;PROBERETNING ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.4 syklus 1401 SIRKELPROBING

### ISO-programmering

G1401

### Bruk

Touch-probe-syklus **1401** beregner midpunktet for en sirkellomme eller sirkelformet tapp. Du kan overføre resultatet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON", Side 296


### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang (verdi fra touch-probe-tabellen) **FMAX\_PROBE**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Ved forhåndsposisjonering tar styringen hensyn til sikkerhetsavstand **Q320**.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 3 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben på neste probepunkt.
- 5 Styringen kjører touch-proben til angitt målehøyde **Q1102** og registrerer neste probepunkt.
- 6 Alt etter definisjon av **Q423 ANTALL PROBER** gjentas trinnene 3 til 5.
- 7 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde **Q260**.
- 8 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

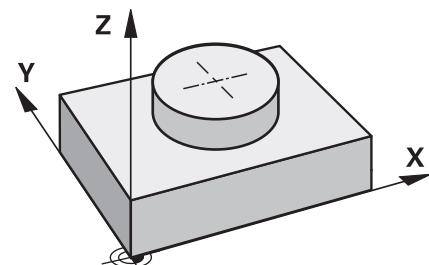

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Målt sirkelsentrum i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q966</b>	Målt diameter
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for sirkelmanndtpunkt
<b>Q996</b>	Målt avvik for diameter
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra første sirkelmanndtpunkt
<b>Q973</b>	Dersom du har programmert syklusen <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra diameter 1

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

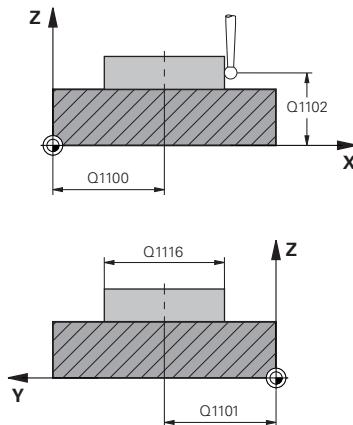

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999,9999...+99999,9999** alternativ inndata ?, +, - eller @:

- "?...": Halvautomatisk modus, se Side 52
- "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57
- "...@...": Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1116 Diameter 1. posisjon?**

Diameteren til første boring eller første tapp

Inndata: **0...9999,9999** eventuelle alternative inndata:

- "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57

#### **Q1115 Geometri type (0/1)?**

Type probeobjekt:

**0**: boring

**1**: tapp

Inndata: **0, 1**

#### **Q423 Antall prober?**

Antall probepunkter på diameteren

Inntasting: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.


Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q1119 Sirkel åpningsvinkel?**

Vinkelområdet probene er fordelt i.

Inndata : **-359 999...+360 000**

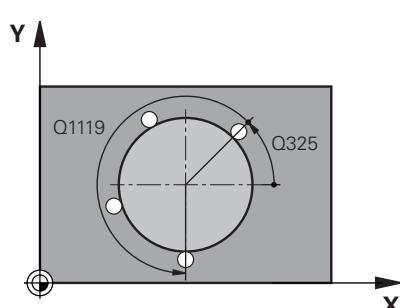

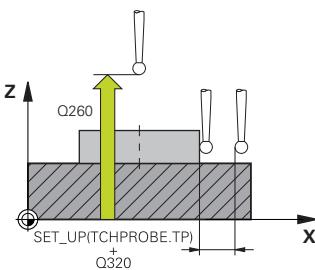**Hjelpebilde****Parameter****Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREFDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREFDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probepositionene

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0, 1:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1120 Posisjon for overføring?**

Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:

**0:** Ingen korreksjon

**1:** Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Det aktive referansepunktet blir, med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon, korrigert.

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1401 SIRKELPROBING ~	
Q1100=+25	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
QS1116=+10	;DIAMETER 1 ~
Q1115=+0	;GEOMETRITYPE ~
Q423=+3	;ANTALL PROBER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q1119=+360	;APNINGSVINKELE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.5 syklus 1402 KULEPROBING

### ISO-programmering

**G1402**


### Bruk

Touch-probe-syklus **1402** beregner midtpunktet for en kule. Du kan overføre resultatet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang (verdi fra touch-probe-tabellen) **FMAX\_PROBE**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Ved forhåndsposisjonering tar styringen hensyn til sikkerhetsavstand **Q320**.
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 3 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben på neste probepunkt.
- 5 Styringen kjører touch-proben til angitt målehøyde **Q1102** og registrerer neste probepunkt.
- 6 Alt etter definisjon av **Q423** antall prober gjentas trinn 3 til 5.
- 7 Styringen posisjonerer touch-proben i verktøyaksen med sikkerhetsavstanden over kulen.
- 8 Touch-proben beveger seg til midten avkulen og utfører et nytt probepunkt.
- 9 Touch-proben går tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 10 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

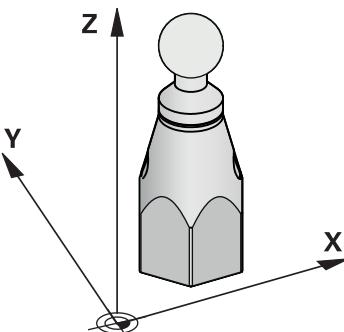

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Målt sirkelsentrum i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q966</b>	Målt diameter
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for sirkelmidtpunkt
<b>Q996</b>	Målt avvik for diameter
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING**, **11SKALERING**, **26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Dersom du på forhånd har definert syklusen **1493 PROBE EKSTRUSJON**, vil styringen ignorere den ved utførelse av syklusen **1402 KULEPROBING**.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

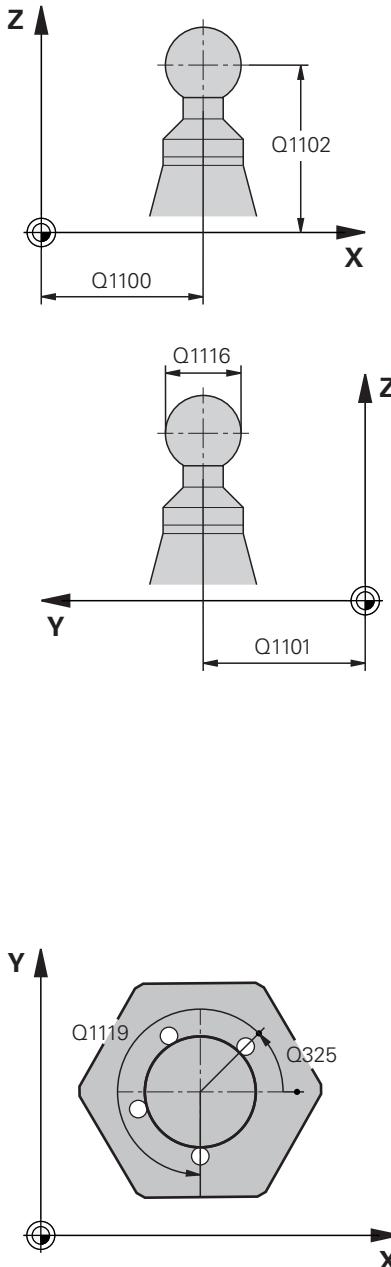

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ inndata **?, +, - eller @:**

- "**?...:**" Halvautomatisk modus, se Side 52
- "**...-...+...:**" Evaluering av toleransen, se Side 57
- "**...@...:**" Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1116 Diameter 1. posisjon?**

Kulens diameter

Inndata: **0...9999.9999** eventuelt alternative inndata, se **Q1100**

- "**...-...+...:**" Evaluering av toleransen, se Side 57

#### **Q423 Antall prober?**

Antall probepunkter på diameteren

Inntasting: **3, 4, 5, 6, 7, 8**

#### **Q325 Startvinkel?**

Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q1119 Sirkel åpningsvinkel?**

Vinkelområdet probene er fordelt i.

Inndata : **-359 999...+360 000**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?</b>            Posisjoneringsadferd mellom probepositionene  <b>-1:</b> Ikke kjør til sikker høyde.  <b>0, 1:</b> Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med <b>FMAX_PROBE</b>.  <b>2:</b> Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med <b>FMAX_PROBE</b>.            Inndata: <b>-1, 0, +1, +2</b></p>
	<p><b>Q309 Reaksjon ved toleransefeil?</b>            Reaksjon ved overskridelse av toleranse:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.  <b>1:</b> Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.  <b>2:</b> Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q1120 Posisjon for overføring?</b>            Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:  <b>0:</b> Ingen korreksjon  <b>1:</b> Korreksjon av aktivt referansepunkt med hensyn kulens midtpunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet og avviket til det midtpunktets nominelle og faktiske posisjon.            Inndata: <b>0, 1</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1402 KULEPROBING ~	
Q1100=+25	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
QS1116=+10	;DIAMETER 1 ~
Q423=+3	;ANTALL PROBER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q1119=+360	;APNINGSVINKEL ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.6 Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE

### ISO-programmering

G1404

### Bruksmåte

Touch-probe-syklus **1404** beregner midpunkt og bredde for en not eller et stykke. Styringen prober med to probepunkter på motsatt side. Styringen prober loddrett til probeobjektets dreieposisjon, selv om probeobjektet er dreid. Du kan overføre resultatet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON ", Side 296

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang utfra touch-probe-tabellen **FMAX** og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Ved forhåndsposisjonering tar styringen hensyn til sikkerhetsavstand **Q320**.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen.
- 3 Avhengig av valgt geometri type i parameter **Q1115** fortsetter styringen kjøringen som følger:

Not **Q1115=0**:


- Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125** med verdien **0**, **1** eller **2**, posisjonerer styringen touch-probe med **FMAX\_PROBE** tilbake til **Q260 SIKKER HOEYDE**.

Stykke **Q1115=1**:

- Uavhengig av **Q1125** posisjonerer styringen touch-probe med **FMAX\_PROBE** etter hvert probepunkt tilbake på **Q260 SIKKER HOEYDE**.

- 4 Touch-proben kjører til neste probepunkt **2** og utfører neste probe med probemating **F**.
- 5 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

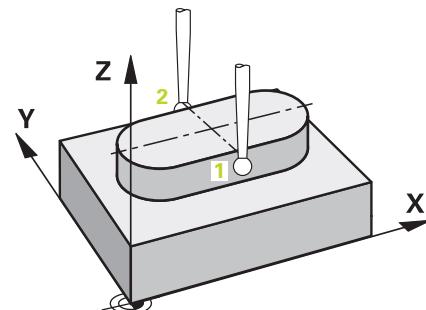

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Målt midpunkt i not eller stykke i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q968</b>	Målt not- eller stykkebredde
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik for midpunktet i not eller stykke
<b>Q998</b>	Målt avvik for not- eller stykkebredde
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra midpunktet i not eller stykke
<b>Q975</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra not- eller stykkebredde

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.

- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

## Syklusparametre

### Hjelpebilde

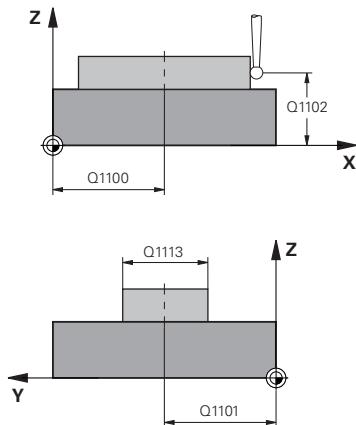

### Parameter

#### **Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ inndata ?, +, - eller @:

- "?...": Halvautomatisk modus, se Side 52
- "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57
- "...@...": Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60

#### **Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?**

Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?**

Absolutt nominell posisjon for probepunktene på verktøyaksen

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999** alternative inndata, se **Q1100**

#### **Q1113 Width of slot/ridge?**

Bredden til noten eller stykket, parallelt med arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er inkrementell.

Inndata : **0...9999.9999** alternativ - eller +:

- "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57


#### **Q1115 Geometri type (0/1)?**

Type probeobjekt:

**0**: not

**1**: stykke

Inndata: **0, 1**

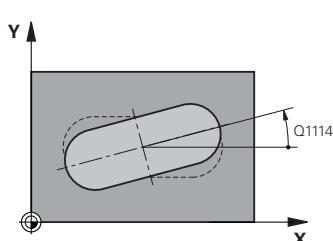

#### **Q1114 Vinkel ved rotering?**

Svingvinkelen for noten eller stykket. Rotasjonssentrum ligger i **Q1100** og **Q1101**. Verdien er absolutt.

Inndata: **0...359.999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**


Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kolidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

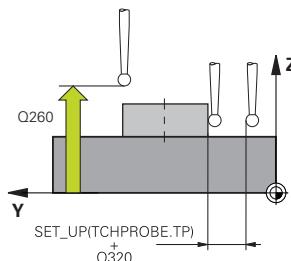**Hjelpebilde****Parameter****Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probeposisjonene i en not:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0, 1:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

**2:** Kjør til sikker høyde før og etter hvert probepunkt. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Parameteren gjelder bare når **Q1115=+1** (not).

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1120 Posisjon for overføring?**

Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:

**0:** Ingen korreksjon

**1:** Korreksjon av aktivt referansepunkt med hensyn til notens eller stykkets midtpunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet og avviket til det midpunktets nominelle og faktiske posisjon.

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1404 PROBE SLOT/RIDGE ~	
Q1100=+25	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRYTYPE ~
Q1114=+0	;VINKEL VED ROTERING ~
Q320=+2	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.7 Syklus 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT

### ISO-programmering

G1430

### Bruksmåte

Med touch-probe-syklusen **1430** finner du en posisjon med en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt. Du kan overføre resultatet av touch-probeforløpet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

I hoved- og hjelpeaksen retter touch-probe seg inn etter kalibreringsvinkelen. I verktøyaksen retter touch-probe seg inn etter den programmerte spindelvinkelen og kalibreringsvinkelen.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.


**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUUSJON", Side 296

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** utfra touch-probe-tabellen og med posisjoneringslogikk for det programmerte probepunktet **1**.

Forhåndsposisjon på arbeidsplanet avhengig av proberetning:

- **Q372=+/-1:** Forhåndsposisjonen i hovedaksen er fjernet med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** fra den nominelle posisjonen **Q1100**. Den radiale kjørelengden virker motsatt til proberetningen.
- **Q372=+/-2:** Forhåndsposisjonen i hjelpeaksen er fjernet med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** fra den nominelle posisjonen **Q1101**. Den radiale kjørelengden virker motsatt til proberetningen.
- **Q372=+/-3:** Forhåndsposisjonen til hoved- og hjelpeaksen er, avhengig av den retningen som probestiften er innrettet på. Forhåndsposisjonen er fjernet med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** fra den nominelle posisjonen. Den radiale kjørelengden virker motsatt til spindelvinkelen **Q336**.

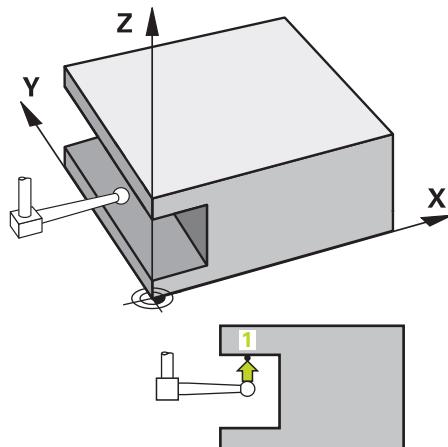

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter posisjonerer styringen touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben med probemating **F** fra touch-probe-tabellen. Probematingen må være identisk til kalibreringsmatingen.
- 3 Styringen trekker touch-probe tilbake til arbeidsplanet med **FMAX\_PROBE** med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH**.
- 4 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125** med **0, 1** eller **2**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 5 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Målt posisjon i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik i hoved-, hjelpe- og verktøyaksens posisjon
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON</b> : Maksimalt avvik utfra det første probepunktets nominelle posisjon

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**



Ved utførelse av touch-probe-syklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING**, **11SKALERING**, **26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.


- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Denne syklusen er beregnet for L-formede probestifter. For enkle probestifter anbefaler HEIDENHAIN syklusen **1400 POSISJONSPROBING**.

**Mer informasjon:** "syklus 1400 POSISJONSPROBING ", Side 127

## Syklusparametere

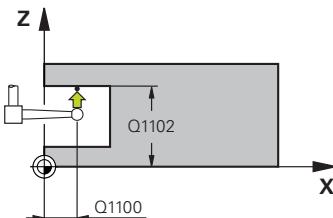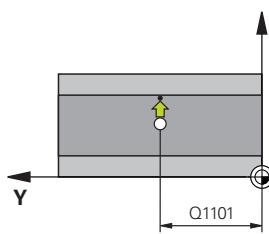Hjelpebilde	Parameter
 	<p><b>Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?</b> Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ ?, -, + eller @  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ?: Halvautomatisk modus, se Side 52</li> <li>■ -, +: Evaluering av toleransen, se Side 57</li> <li>■ @: Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60</li> </ul> </p> <p><b>Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?</b> Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b> eventuelt alternative inndata, se <b>Q1100</b></p> <p><b>Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?</b> Absolutt nominell posisjon for første probepunkt på verktøyaksen Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b> eventuelt alternative inndata, se <b>Q1100</b></p> <p><b>Q372 Proberetning (-3 - +3)?</b> Akse som probingen skal gjøres i retning av. Med fortegnet definerer du om styringen kjører i positiv eller negativ retning. Inntasting: <b>-3, -2, -1, +1, +2, +3</b></p> <p><b>Q336 Vinkel for spindelorientering?</b> Vinkelen som styringen posisjonerer verktøyet i før probing. Denne vinkelen virker kun under probing i verktøyaksen (<b>Q372 = +/- 3</b>). Verdien er absolutt. Inndata: <b>0...360</b></p> <p><b>Q1118 Distance of radial approach?</b> Avstand til nominell posisjon som touch-proben forhåndsposisjonerer seg i på arbeidsplanet og trekker seg tilbake fra etter probing. Hvis <b>Q372= +/-1</b>: avstand er motsatt av proberetning. Hvis <b>Q372= +/-2</b>: avstand er motsatt av proberetning. Hvis <b>Q372= +/-3</b>: avstand er motsatt av vinkelen på spindel <b>Q336..</b> Verdien er inkrementell. Inndata : <b>0...9999.9999</b></p>

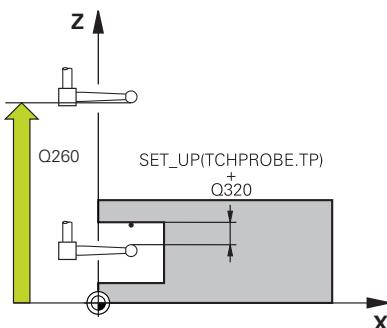**Hjelpebilde****Parameter****Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd mellom probeposisjonene:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0, 1, 2:** Kjør til sikker høyde før og etter probepunktet. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1, +2**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1120 Posisjon for overføring?**

Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:

**0:** Ingen korreksjon

**1:** Korreksjon med hensyn til 1. probepunkt. Det aktive referansepunktet blir, med avviket til det 1. probepunktets nominelle og faktiske posisjon, korrigert.

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT ~	
Q1100=+10	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-15	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q372=+1	;PROBERETNING ~
Q336=+0	;VINKEL SPINDEL ~
Q1118=+20	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.8 Syklus 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT

### ISO-programmering

G1434

### Bruksmåte

Touch-probe-syklus **1434** beregner midtpunkt og bredde for en not eller et stykke ved hjelp av en L-formet probestift. Probestiftens form gjør at styringen kan probe undersnitt. Styringen prober med to probepunkter på motsatt side. Du kan overføre resultatet til den aktive linjen i referansepunkttabellen.

Styringen orienterer touch-proben på kalibreringsvinkelen utfra touch-probe-tabellen.

Hvis du programmerer syklus **1493 PROBE EKSTRUSJON** før denne syklusen, gjentar styringen probepunktene i valgt retning og definert lengde langs en rett linje.

**Mer informasjon:** "Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON ", Side 296


### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang **FMAX\_PROBE** fra touch-probe-tabellen og med posisjoneringslogikk til forhåndsposisjon.  
Forhåndsposisjonen på arbeidsplanet er avhengig av objektplanet:
  - **Q1139=+2:** Forhåndsposisjonen i hovedaksen er fjernet med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** fra den nominelle i posisjonen **Q1100**. Retningen på den radiale kjørelengden **Q1118** er avhengig av fortegn. Forhåndsposisjonen av hjelpeaksen tilsvarer nominell posisjon.
  - **Q1139=+2:** Forhåndsposisjonen i hjelpeaksen er fjernet med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH** fra den nominelle i posisjonen **Q1101**. Retningen på den radiale kjørelengden **Q1118** er avhengig av fortegn. Forhåndsposisjonen av hovedaksen tilsvarer nominell posisjon.

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden **Q1102** og utfører den første proben **1** med probemating **F** fra touch-probe-tabellen. Probematingen må være identisk til kalibreringsmatingen.
- 3 Styringen trekker touch-probe tilbake til arbeidsplanet med **FMAX\_PROBE** med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH**.
- 4 Styringen posisjonerer touch-probe til neste probepunkt **2** og utfører neste probe med probemating **F**.
- 5 Styringen trekker touch-probe tilbake til arbeidsplanet med **FMAX\_PROBE** med **Q1118 RADIAL APPROACH PATH**.
- 6 Når du programmerer **MODUS SIKKER HOYDE Q1125** med verdien **0** eller **1**, posisjonerer styringen touch-proben med **FMAX\_PROBE** tilbake til sikker høyde **Q260**.
- 7 Styringen lagrer de beregnede posisjonene i de etterfølgende Q-parameterne. Når **Q1120 OVERTAKELSESPROSISJON** er definert med verdien **1**, overfører styringen den fastsatte posisjonen til den aktive linjen i referansepunkttabellen..

**Mer informasjon:** "grunnlag for touch-probe-sykluser 14xx for angivelse av referansepunkt", Side 126

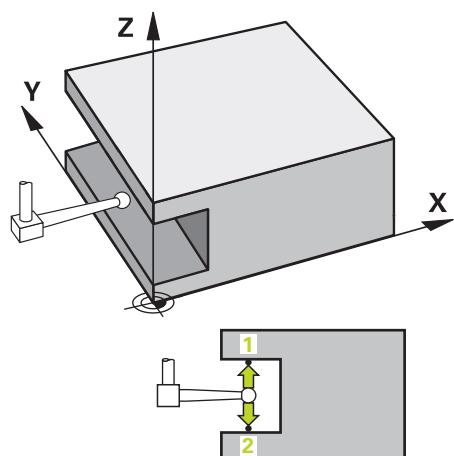

<b>Q-parameter-nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q950 til Q952</b>	Målt midpunkt i not eller stykke i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen
<b>Q968</b>	Målt not- eller stykkebredde
<b>Q980 til Q982</b>	Målt avvik midpunktet i not eller stykke
<b>Q998</b>	Målt avvik for not- eller stykkebredde
<b>Q183</b>	Emnestatus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>-1</b> = ikke definert</li> <li>■ <b>0</b> = god</li> <li>■ <b>1</b> = etterarbeid</li> <li>■ <b>2</b> = utskilling</li> </ul>
<b>Q970</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON:</b> Maksimalt avvik relatert til midpunktet på not eller stykke
<b>Q975</b>	Dersom du har programmert syklus <b>1493 PROBE EKSTRUSJON:</b> Maksimalt avvik utfra not- eller stykkebredde

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Ved utførelse av touch-probe-sykklusene **444** og **14xx** må følgende koordinattransformasjoner ikke være aktive: Syklus **8 SPEILING, 11SKALERING, 26 SKALERING AKSE** og **TRANS MIRROR**. Kollisjonsfare foreligger.


- ▶ Tilbakestill koordinatkonvertering før syklusoppkall

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Når du programmerer i radial kjørelengde **Q1118=-0**, har ikke fortegnet noen virkning. Adferden er som ved +0.
- Denne syklusen er beregnet for L-formet probestift. For enkle probestifter anbefaler HEIDENHAIN syklusen **1404 PROBE SLOT/RIDGE**.

**Mer informasjon:** "Syklus 1404 PROBE SLOT/RIDGE", Side 140

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q1100 1. nominelle posisjon hovedakse?</b>            Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse.            Inndata: <b>-99999,9999...+99999,9999</b> alternativ inndata ?, +, - eller @:  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "...": Halvautomatisk modus, se Side 52</li> <li>■ "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57</li> <li>■ "...@...": Overføring av en faktisk posisjon, se Side 60</li> </ul> </p>
	<p><b>Q1101 1. nominelle posisjon hj.akse?</b>            Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse            Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b> alternative inndata, se <b>Q1100</b></p>
	<p><b>Q1102 1. nominelle posisjon verk.akse?</b>            Absolutt nominell posisjon for midtpunkt på verktøyaksen            Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b> alternative inndata, se <b>Q1100</b></p>
	<p><b>Q1113 Width of slot/ridge?</b>            Bredden til noten eller stykket, parallelt med arbeidsplanets hjelpeakse.            Verdien er inkrementell.            Inndata : <b>0...9999.9999</b> alternativ - eller +:            "...-...+...": Evaluering av toleransen, se Side 57</p>
	<p><b>Q1115 Geometriype (0/1)?</b>            Type probeobjekt:  <b>0</b>: not  <b>1</b>: stykke            Inndata: <b>0, 1</b></p>

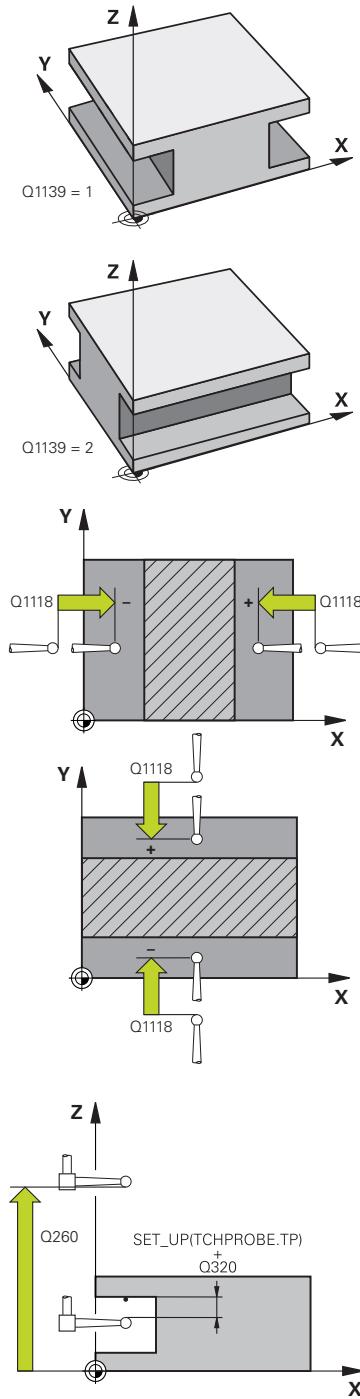**Hjelpebilde****Parameter****Q1139 Object plane (1-2)?**

Plan som styringen tolker proberetningen på.

**1:** YZ-plan

**2:** ZX-plan

Inndata: **1, 2**

**Q1118 Distance of radial approach?**

Avstand til nominell posisjon som touch-proben forhåndsposisjonerer seg i på arbeidsplanet og trekker seg tilbake fra etter probing. Retningen fra **Q1118** tilsvarer proberetningen og er motsatt av fortegnet. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-99999.9999...+9999.9999**

**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q1125 Vil du flytte til sikker høyde?**

Posisjoneringsadferd før og etter syklusen:

**-1:** Ikke kjør til sikker høyde.

**0, 1:** Kjør til sikker høyde før og etter syklus. Forhåndsposisjoneringen skjer med **FMAX\_PROBE**.

Inndata: **-1, 0, +1**

**Q309 Reaksjon ved toleransefeil?**

Reaksjon ved overskridelse av toleranse:

**0:** Ikke avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner ikke noe vindu med resultater.

**1:** Avbryt programmet ved toleranseoverskridelse. Styringen åpner et vindu med resultater.

**2:** Ved etterarbeid åpner ikke styringen noe vindu med resultater. Når faktisk posisjon er i utskillingsområdet, åpner styringen et vindu med resultater og avbryter programkjøringen.

Inndata: **0, 1, 2**

**Q1120 Posisjon for overføring?**

Definer om styringen korrigerer det aktive referansepunktet:

**0:** Ingen korreksjon

**1:** Korreksjon av aktivt referansepunkt med hensyn til notens eller stykkets midtpunkt. Styringen korrigerer det aktive referansepunktet og avviket til det midpunktets nominelle og faktiske posisjon.

Inndata: **0, 1**

**Eksempel**

<b>11 TCH PROBE 1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT ~</b>	
Q1100=+25	;1. PUNKT HOVEDAKSE ~
Q1101=+25	;1. PUNKT HJELPEAKSE ~
Q1102=-5	;1. PUNKT VT-AKSE ~
Q1113=+20	;WIDTH OF SLOT/RIDGE ~
Q1115=+0	;GEOMETRITYPE ~
Q1139=+1	;OBJEKTPLAN ~
Q1118=-15	;RADIAL APPROACH PATH ~
Q320=+2	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q1125=+1	;MODUS SIKKER HOYDE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON ~
Q1120=+0	;OVERTAKELSESPROSISJON

## 5.9 grunnlag for touch-probe-sykluser 4xx for angivelse av referansepunkt

### Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt



Avhengig av innstillingen til den valgfrie maskinparameteren **CfgPresetSettings** (nr. 204600) blir det ved probingen kontrollert om stillingen til roteringsaksene stemmer overens med dreievinkelene **3D ROT**. Hvis det ikke er tilfelle, viser styringen en feilmelding.

Styringen har sykluser som kan brukes ved automatisk fastsetting av referansepunkter. Slik kan referansepunktene bearbeides:

- Fastsette de beregnede verdiene som direkte visningsverdier
- Legge de beregnede verdiene inn i nullpunktstabellen
- Legge de beregnede verdiene inn i en nullpunktstabell

#### Nullpunkt og touch-probe-akse

Styringen fastsetter nullpunktet i arbeidsplanet avhengig av touch-probe-aksen som du har definert i måleprogrammet

Aktiv touch-probe-akse	Fastsette nullpunkt i
Z	X og Y
Y	Z og X
X	Y og Z

### Lagre beregnet nullpunkt

I alle sykluser for fastsetting av nullpunkt kan du ved hjelp av inndataparameterne **Q303** og **Q305** bestemme hvordan styringen skal lagre det beregnede nullpunktet:

- **Q305 = 0, Q303 = 1:**

Det aktive referansepunktet kopieres til linje 0, endres og aktiverer linje 0, dermed slettes enkelte transformasjoner

- **Q305 ulik 0, Q303 = 0:**

Resultatet skrives inn i nullpunktstabellen linje **Q305.Aktivere nullpunkt over syklus TRANS DATUM i NC-programmet**

**Mer informasjon:** Brukerhåndbok **Klartekstprogrammering**

- **Q305ulik 0, Q303 = 0:**

Resultatet skrives inn i referansepunktstabellen linje **Q305.Du må aktivere referansepunktet via syklus 247 i NC-programmet**

- **Q305 ikke lik 0, Q303 = -1**



Denne kombinasjonen er bare mulig hvis du:

- Les inn NC-programmer med syklusene **410 til 418**, som er opprettet på en TNC 4xx
- Les inn NC-programmer med syklusene **410 til 418**, opprettet med en eldre programvareversjon for iTNC 530
- ikke eksplisitt har overført måleverdien med parameteren **Q303** under syklusdefinisjonen

I så fall viser styringen en feilmelding. Hele systemet med referansepunktavhengige nullpunktstabeller er endret, og du må definere en spesifikk måleverdioverføring via parameteren **Q303**.

### Måleresultater i Q-parametre

Styringen lagrer måleresultatene fra den aktuelle touch-probe-syklusen i de globale Q-parameterne **Q150 til Q160**. Denne parameteren kan du fortsette å bruke i NC-programmet. Vær oppmerksom på resultatparametertabellen i forbindelse med hver syklusbeskrivelse.

## 5.10 syklus 410 REFPKT FIRKANT INNV.

### ISO-programmering


G410

### Bruk

Touch-probe-syklus **410** beregner midtpunktet til en firkantlomme og definerer dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter beveger touch-proben seg enten parallelt med aksen til målehøyden eller lineært til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 6 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-syklinger 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 7 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 8 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

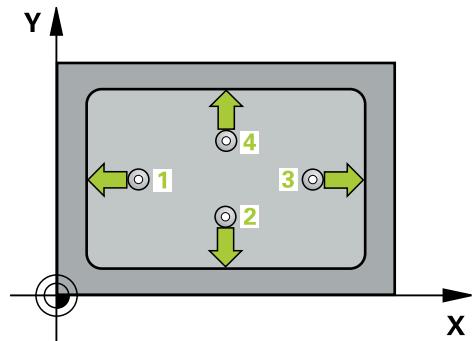

### Q-parameter- Beskrivelse

#### nummer

<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q154</b>	Faktisk verdi sidelengde hovedakse
<b>Q155</b>	Faktisk verdi sidelengde hjelpeakse

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykuser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Hvis lommedimensjonene og sikkerhetsavstanden hindrer en forposisjonering i nærheten av probepunktet, utfører styringen alltid probingen i forhold til lommens midtpunkt. Touch-proben flyttes i så fall ikke til sikker høyde mellom de fire målepunktene. Kollisjonsfare!

- ▶ For å unngå en kollisjon mellom touch-proben og emnet, er det bedre å angi for **liten** 1. og 2. sidelengde for lommen enn for stor.
- ▶ Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

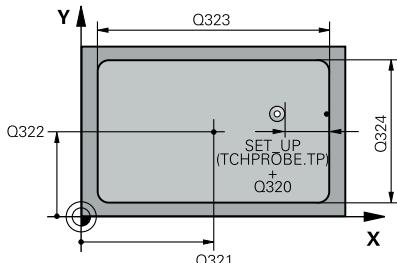

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q323 1. Sidelengde?**

Lommens lengde, parallelt med arbeidsplanets hovedakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q324 2. Sidelengde?**

Lommens lengde, parallelt med arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**


#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

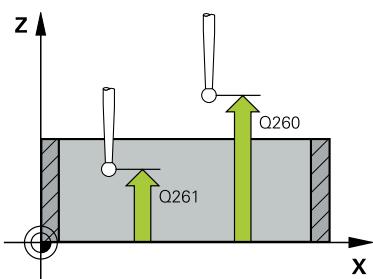

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet sentrum av lommen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet sentrum av lommen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykuser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b> Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b> Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b> Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b> Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>

**Eksempel**

11 CYCL DEF 410 REFPKT FIRKANT INNV. ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q323=+60	;1. SIDELENGDE ~
Q324=+20	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+10	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.11 syklus 411 REFPKT FIRKANT UTV.

### ISO-programmering


G411

### Bruk

Touch-probe-syklus **411** beregner midtpunktet til en rektangulær tapp og definerer dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter beveger touch-proben seg enten parallelt med aksen til målehøyden eller lineært til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 6 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-syklinger 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 7 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 8 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

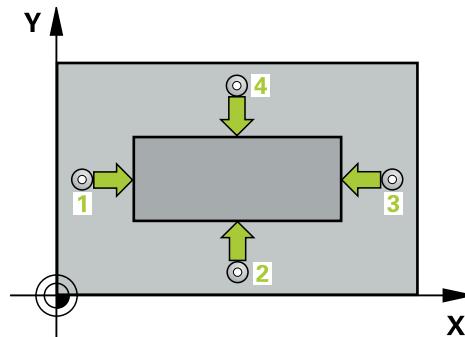

### Q-parameter- Beskrivelse

#### nummer

<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q154</b>	Faktisk verdi sidelengde hovedakse
<b>Q155</b>	Faktisk verdi sidelengde hjelpeakse

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

For å unngå en kollisjon mellom touch-proben og emnet, er det bedre å angi for **stor** 1. og 2. sidelengde for tappen enn for liten.

- ▶ Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen
- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

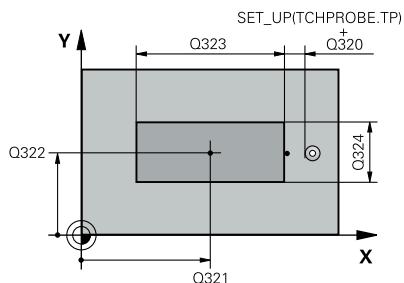

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999...+9999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q323 1. Sidelengde?**


Tappens lengde, parallelt med arbeidsplanets hovedakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q324 2. Sidelengde?**

Lengden på tappen, parallel til arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

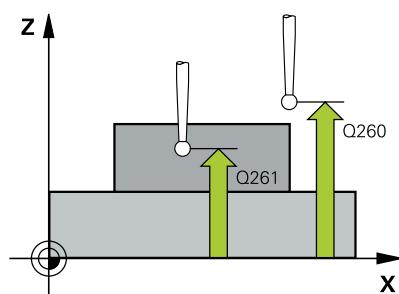

#### **Q261 Målehøyde i probeaksen?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kolidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet sentrum av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet sentrum av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykuser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordinat 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>  Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 411 REFPKT FIRKANT UTV. ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q323=+60	;1. SIDELENGDE ~
Q324=+20	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+0	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.12 syklus 412 REFPKT SIRKEL INNV.

### ISO-programmering


G412

### Bruk

Touch-probe-syklusen **412** beregner sentrum av en sirkellomme (boring) og setter dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberettingen automatisk, avhengig av programmert startvinkel.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg i en sirkel til neste probepunkt **2** (enten til målehøyde eller til sikker høyde) og utfører neste probe der.
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 6 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 7 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 8 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

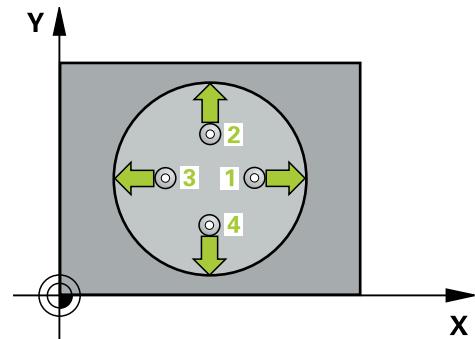

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Aktuell verdi, diameter

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis lommedimensjonene og sikkerhetsavstanden hindrer en forposisjonering i nærheten av probepunktet, utfører styringen alltid probingen i forhold til lommens midtpunkt. Touch-proben flyttes i så fall ikke til sikker høyde mellom de fire målepunktene. Kollisjonsfare!

- ▶ Det må ikke være noe materiale lengre innenfor lommen/boringen
- ▶ For å unngå kollisjon mellom touch-proben og emnet er det bedre å angi for **lav** verdi for lommens (boringens) nominelle diameter enn for **høy** verdi.

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**


- Jo lavere vinkeltrinnverdi **Q247** du angir, desto mer unøyaktig vil styringen beregne nullpunktet. Minste inndataverdi: 5°



Programmer et vinkelskritt mindre enn 90°

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

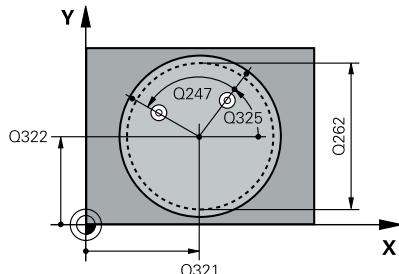

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hjelpeakse. Med parameterverdien **Q322 = 0** retter styringen inn boringens midtpunkt etter den positive Y-aksen. Hvis **Q322** er forskjellig fra 0, retter styringen inn boringens midtpunkt etter den nominelle posisjonen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Omtrentlig sirkellommmediatmeter (boring). Det er bedre at verdien er for liten enn for stor.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q247 Mellomliggende vinkelskritt?**

Vinkel mellom to målepunkter, der vinkeltrinnets fortegn definerer touch-probens roteringsretning (- = med klokken) mot neste målepunkt. Angi en vinkeltrinnverdi som er under 90°, hvis du vil måle sirkelbuer. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-120...+120**

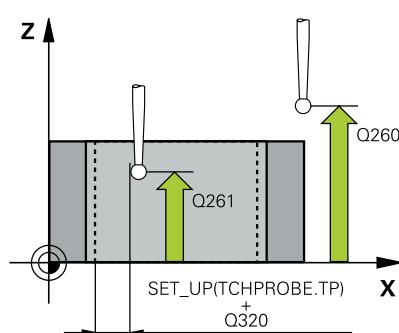

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>  Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.  <b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet sentrum av lommen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet sentrum av lommen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordinat 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>  Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q423 Antall probenivåer (4/3)?</b>  Definer om styringen skal måle sirkelen med tre eller fire prober:  <b>3:</b> Bruk målepunkter  <b>4:</b> Bruk fire målepunkter (standardinnstilling)  Inndata: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 Kjøremåte? Linje = 0/sirkel = 1</b>  Definer hvilken banefunksjon verktøyet skal kjøre mellom målepunktene med når kjøring til sikker høyde (<b>Q301=1</b>) er aktivert:  <b>0:</b> kjør til en rett linje mellom bearbeidingene  <b>1:</b> kjør sirkulært til delsirkeldiameter mellom bearbeidingene  Inndata: <b>0, 1</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 412 REFPKT SIRKEL INNV. ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+75	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q247=+60	;VINKELSKRITT ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+12	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q365=+1	;KJOEREMATE

## 5.13 syklus 413 REFPKT SIRKEL UTV.

### ISO-programmering


G413

### Bruk

Touch-probe-syklus **413** beregner midtpunktet til en sirkeltapp og definerer dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberettingen automatisk, avhengig av programmert startvinkel.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg i en sirkel til neste probepunkt **2** (enten til målehøyde eller til sikker høyde) og utfører neste probe der.
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 6 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 7 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 8 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

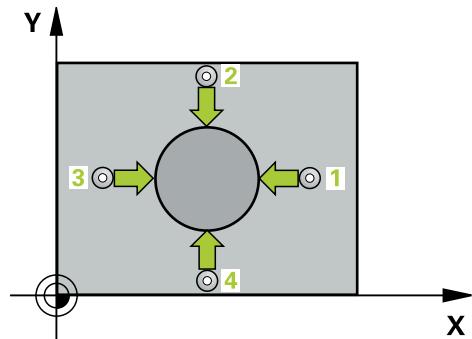

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Aktuell verdi, diameter

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

For å unngå kollisjon mellom touch-proben og emnet, er det bedre å angi for **høy** verdi for tappens nominelle diameter enn for lav verdi.


- ▶ Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.
- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Jo lavere vinkeltrinnverdi **Q247** du angir, desto mer unøyaktig vil styringen beregne nullpunktet. Minste inndataverdi: 5°



Programmer et vinkelskritt mindre enn 90°

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

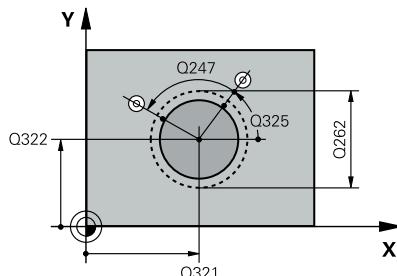

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata : **-99999,9999...+9999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Med parameterverdien **Q322 = 0** retter styringen inn boringens midtpunkt etter den positive Y-aksen. Hvis **Q322** er forskjellig fra 0, retter styringen inn boringens midtpunkt etter den nominelle posisjonen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Omtrentlig tappdiameter. Det er bedre at verdien er for høy enn for lav.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q247 Mellomliggende vinkelskritt?**

Vinkel mellom to målepunkter, der vinkeltrinnets fortegn definerer touch-probens roteringsretning (- = med klokken) mot neste målepunkt. Angi en vinkeltrinnverdi som er under 90°, hvis du vil måle sirkelbuer. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-120...+120**

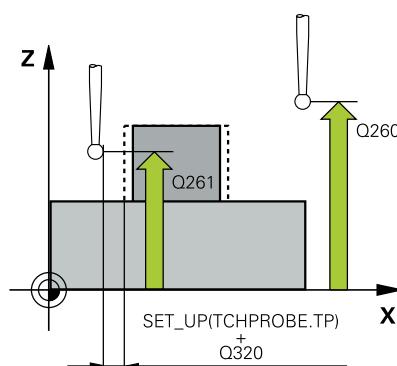

#### **Q261 Målehøyde i probeaksen?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>  Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.  <b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet sentrum av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet sentrum av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordinat 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>  Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q423 Antall probenivåer (4/3)?</b>  Definer om styringen skal måle sirkelen med tre eller fire prober:  <b>3:</b> Bruk målepunkter  <b>4:</b> Bruk fire målepunkter (standardinnstilling)  Inndata: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 Kjøremåte? Linje = 0/sirkel = 1</b>  Definer hvilken banefunksjon verktøyet skal kjøre mellom målepunktene med når kjøring til sikker høyde (<b>Q301=1</b>) er aktivert:  <b>0:</b> kjør til en rett linje mellom bearbeidingene  <b>1:</b> kjør sirkulært til delsirkeldiameter mellom bearbeidingene  Inndata: <b>0, 1</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 413 REFPKT SIRKEL UTV. ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+75	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q247=+60	;VINKELSKRITT ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+15	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q365=+1	;KJOEREMATE

## 5.14 syklus 414 REFPKT HJOERNE UTV.

### ISO-programmering


G414

### Bruk

Touch-probe-syklus **414** beregner skjæringspunktet mellom to rette linjer og definerer dette skjæringspunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre skjæringspunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det første probepunktet **1** (se bilde). Styringen beveger samtidig touch-proben mot den respektive kjøreretningen for å legge inn en sikkerhetsavstand
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberetningen automatisk, avhengig av programmert 3. målepunkt.
- 3 Så beveger touch-proben seg til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 6 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 7 Deretter lagrer styringen koordinatene for det beregnede hjørnet i de påfølgende Q-parametrene
- 8 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

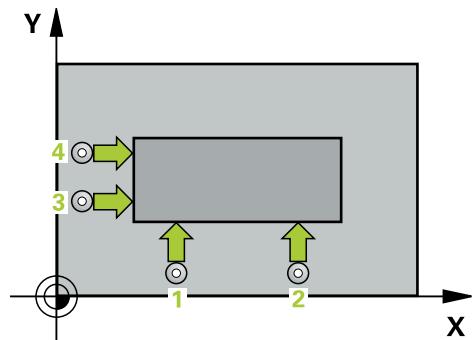

Styringen måler alltid første linje i retning mot arbeidsplanets hjelpeakse.


Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi for hjørne, hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi for hjørne, hjelpeakse

<b>Q151</b>	Aktuell verdi for hjørne, hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi for hjørne, hjelpeakse

### Definisjon av hjørne

Definer hjørnet som styringen skal bruke som referansepunkt, ut fra målepunktene **1** og **3** (se følgende bilde og tabell).

Hjørne	X-koordinat	Y-koordinat
A	Punkt <b>1</b> større punkt <b>3</b>	Punkt <b>1</b> mindre punkt <b>3</b>
B	Punkt <b>1</b> mindre punkt <b>3</b>	Punkt <b>1</b> mindre punkt <b>3</b>
C	Punkt <b>1</b> mindre punkt <b>3</b>	Punkt <b>1</b> større punkt <b>3</b>
D	Punkt <b>1</b> større punkt <b>3</b>	Punkt <b>1</b> større punkt <b>3</b>

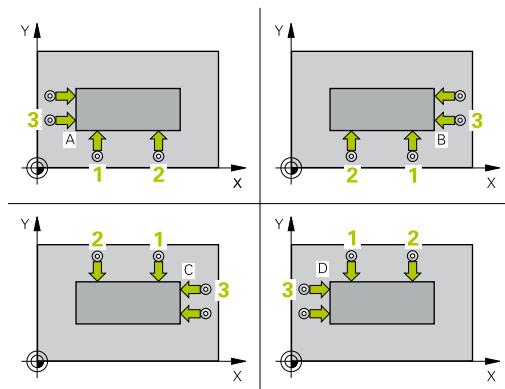

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!



- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

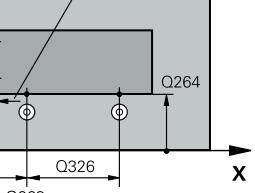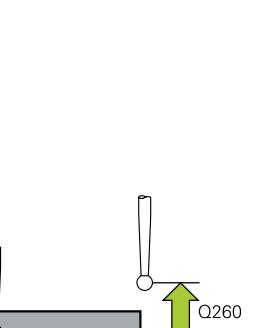Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q263 1. Målepunkt 1. akse?</b> Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p> <p><b>Q264 1. Målepunkt 2. akse?</b> Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p> <p><b>Q326 Avstand 1. akse?</b> Avstand mellom første og andre målepunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er inkrementell.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b></p> <p><b>Q296 3. Målepunkt 1. akse?</b> Koordinat for tredje probepunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p> <p><b>Q297 3. Målepunkt 2. akse?</b> Koordinat for tredje probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p> <p><b>Q327 Avstand 2. akse?</b> Avstand mellom tredje og fjerde målepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er inkrementell.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b></p> <p><b>Q261 Målehøyde i probeakse?</b> Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p> <p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b> Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>            Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q304 Utføre grunnrotering (0/1)?</b>            Definer skal kompensere for emnets skråstilling med en grunnrotering:  <b>0:</b> ikke utfør grunnrotering  <b>1:</b> utfør grunnrotering            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>            Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen hvor styringen lagrer koordinatene for hjørnet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen:            Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.            Hvis <b>Q303 = 0</b>, beskriver styringen nullpunktstabellen. Nullpunktet aktiveres ikke automatisk.  <b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156            Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>            Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet hjørne av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>            Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet hjørne. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <p><b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-syklinger 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155</p> <p><b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.</p> <p><b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</p> <p>Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:</p> <p><b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p><b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>  Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 414 REFPKT HJOERNE UTV. ~	
Q263=+37	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+7	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q326=+50	;AVSTAND 1. AKSE ~
Q296=+95	;3. PUNKT 1. AKSE ~
Q297=+25	;3. PUNKT 2. AKSE ~
Q327=+45	;AVSTAND 2. AKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q304=+0	;GRUNNROTERING ~
Q305=+7	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.15 syklus 415 REFPKT HJOERNE INNV.

### ISO-programmering


G415

### Bruk

Touch-probe-syklus **415** beregner skjæringspunktet mellom to rette linjer og definerer dette skjæringspunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre skjæringspunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det første probepunktet **1** (se bilde). Styringen forskyver touch-proben i hoved- og hjelpeaksen med sikkerhetsavstanden **Q320 + SET\_UP** + probekuleradius (mot aktuell kjøreretning)
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Hjørnenummeret bestemmer proberetningen
- 3 Deretter kjører touch-proben til neste probe **2**, styringen forflytter da touch-proben på hjelpeaksen med sikkerhetsavstanden **Q320 + SET\_UP** + touch-probe-radius og utfører det andre probeforløpet der.
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** (posisjoneringslogikk som ved første probepunkt) og utfører dette.
- 5 Deretter kjører touch-proben til probe **4**. Styringen forflytter da touch-proben på hovedaksen med sikkerhetsavstanden **Q320 + SET\_UP** + touch-probe-radius og utfører det fjerde probeforløpet der
- 6 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 7 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykler 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 8 Deretter lagrer styringen koordinatene for det beregnede hjørnet i de påfølgende Q-parametrene
- 9 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

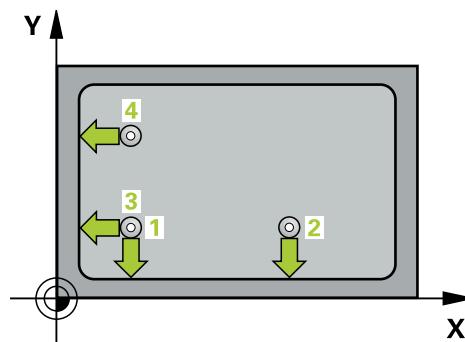

Styringen måler alltid første linje i retning mot arbeidsplanets hjelpeaksse.

### Q-parameter- nummer

**Q151** Aktuell verdi for hjørne, hovedakse

**Q152** Aktuell verdi for hjørne, hjelpeaksse

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

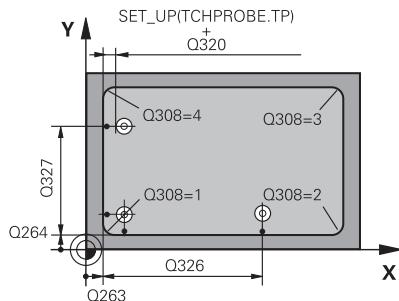

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for hjørne på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for hjørne på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q326 Avstand 1. akse?**

Avstand mellom hjørnet og andre målepunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q327 Avstand 2. akse?**


Avstand mellom hjørnet og fjerde målepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q308 Hjørne? (1/2/3/4)**

Hjørnenummeret som styringen skal definere referansepunktet fra.

Inndata: **1, 2, 3, 4**

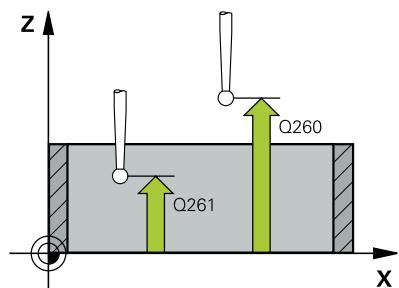

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyakssen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q304 Utføre grunnrotering (0/1)?</b>  Definer skal kompensere for emnets skråstilling med en grunnroteting:  <b>0:</b> ikke utfør grunnrotering  <b>1:</b> utfør grunnrotering  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen hvor styringen lagrer koordinatene for hjørnet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen:  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 0</b>, beskriver styringen nullpunktstabellen. Nullpunktet aktiveres ikke automatisk.  <b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet hjørne av tappen. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen styringen skal plassere beregnet hjørne. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordinat 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>  Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 415 REFPKT HJOERNE INNV. ~	
Q263=+37	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+7	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q326=+50	;AVSTAND 1. AKSE ~
Q327=+45	;AVSTAND 2. AKSE ~
Q308=+1	;HJOERNE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q304=+0	;GRUNNROTERING ~
Q305=+7	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.16 syklus 416 REFPKT HULLS.SENTR.

### ISO-programmering


G416

### Bruk

Touch-probe-syklus **416** beregner midtpunktet i en hullsirkel ved å måle tre borer og definere dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk på det angitte midtpunktet for første boring **1**  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter beveger touch-proben seg til angitt målehøyde, og registerer midtpunktet i første boring gjennom fire prober
- 3 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i andre boring **2**
- 4 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registerer midtpunktet i andre boring gjennom fire prober
- 5 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i tredje boring **3**
- 6 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registerer midtpunktet i tredje boring gjennom fire prober
- 7 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 8 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 9 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 10 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

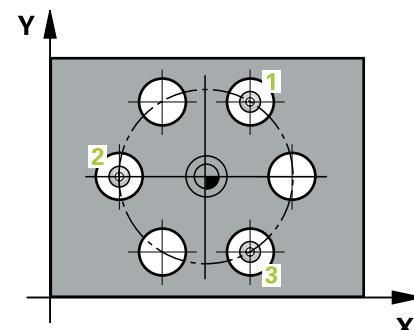

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Faktisk verdi hullsirkeldiameter

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

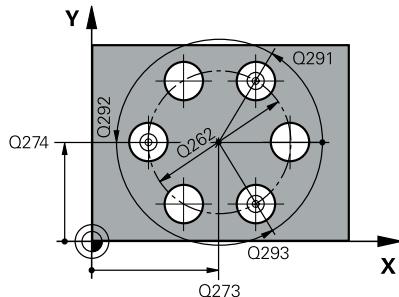

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Hullsirkelmidtpunkt (nominell verdi) på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Hullsirkelmidtpunkt (nominell verdi) på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Angi omtrentlig hullsirkeldiameter. Jo mindre boringens diameter er, desto mer nøyaktig må den nominelle diameteren angis.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q291 Vinkel 1. boring?**

Polarkoordinativinkel for midpunktet i første boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q292 Vinkel 2. boring?**

Polarkoordinativinkel for midpunktet i andre boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q293 Vinkel 3. boring?**

Polarkoordinativinkel for midpunktet i tredje boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.  Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156  Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen hvor styringen skal plassere beregnet hullsirkelmidtpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen hvor styringen skal plassere beregnet hullsirkelmidtpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:  <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155  <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.  <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.  Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:  <b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen  <b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen  Inndata: <b>0, 1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>            Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>            Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> kommer i tillegg til <b>SET_UP</b> (touch-probe-tabell) og virker bare ved probing av nullpunktet på touch-probe-aksen. Verdien er inkrementell.            Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 416 REFPKT HULLS.SENTR. ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+90	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q291=+34	;VINKEL 1. BORING ~
Q292=+70	;VINKEL 2. BORING ~
Q293=+210	;VINKEL 3. BORING ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q305=+12	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST.

## 5.17 syklus 417 NULLPKT TS.-AKSE

### ISO-programmering


G417

### Bruk

Touch-probe-syklus **417** måler en valgfri koordinat på touch-probe-aksen og definerer denne koordinaten som nullpunkt. Styringen kan også lagre de målte koordinatene i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Styringen flytter samtidig touch-proben med sikkerhetsavstand mot den positive probeaksen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter flyttes touch-proben langs touch-probe-aksen til den angitte koordinaten for probepunkt **1**, og avleser den faktiske posisjonen
- 3 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 4 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 5 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene

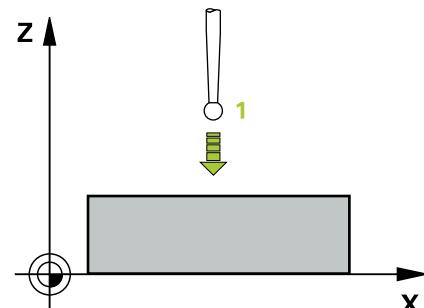

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
--------------------	-------------

Q160	Aktuell verdi for målt punkt
------	------------------------------

### Tips:

MERKNAD	
<b>Kollisjonsfare!</b>	
	Når touch-probe-syklus <b>400</b> til <b>499</b> utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus <b>7 NULLPUNKT</b>, syklus <b>8 SPEILING</b>, syklus <b>10 ROTERING</b>, syklus <b>11 SKALERING</b> og syklus <b>26 SKALERING AKSE</b>.</li> <li>▶ Tilbakestill koordinatomregninger først</li> </ul>


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen setter referansepunktet i denne aksen.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

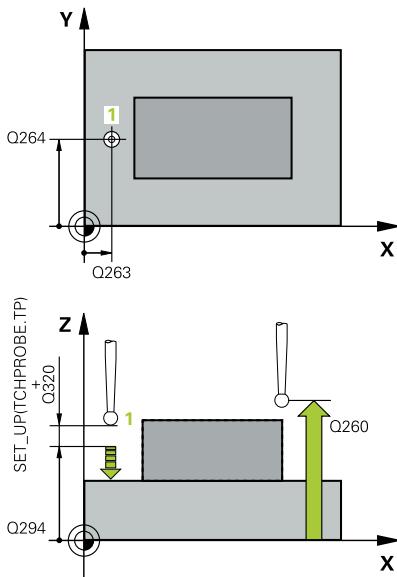

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q294 1. Målepunkt 3. akse?**

Koordinat for første probepunkt i touch-probe-aksen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q305 Nummer i tabell?**

Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen hvor styringen lagrer koordinatene. Avhengig av **Q303** overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.

Hvis **Q303 = 1**, beskriver styringen referansepunktstabellen.

Hvis **Q303 = 0**, beskriver styringen nullpunktstabellen. Nullpunktet blir ikke aktivert automatisk

**Mer informasjon:** "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156

#### **Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?**

Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b></p> <p>Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1: Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155</li> <li>0: Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.</li> <li>1: Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</li> </ul> <p>Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>

**Eksempel**

<b>11 TCH PROBE 417 NULLPKT TS.-AKSE ~</b>	
<b>Q263=+25</b>	;1. PUNKT 1. AKSE ~
<b>Q264=+25</b>	;1. PUNKT 2. AKSE ~
<b>Q294=+25</b>	;1. PUNKT 3. AKSE ~
<b>Q320=+0</b>	;SIKKERHETSAVST. ~
<b>Q260=+50</b>	;SIKKER HOEYDE ~
<b>Q305=+0</b>	;NR. I TABELL ~
<b>Q333=+0</b>	;NULLPUNKT ~
<b>Q303=+1</b>	;MALEVERDIOVERFOERING

## 5.18 syklus 418 REFPKT 4 BORINGER

### ISO-programmering


G418

### Bruk

Touch-probe-syklus **418** beregner skjæringspunktet for forbindelseslinjene mellom to borer og definerer dette skjæringspunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre skjæringspunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk i midtpunktet for første boring **1**
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter beveger touch-proben seg til angitt målehøyde, og registerer midtpunktet i første boring gjennom fire prober
- 3 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i andre boring **2**
- 4 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registerer midtpunktet i andre boring gjennom fire prober
- 5 Styringen gjentar prosessen for boringene **3** og **4**
- 6 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 7 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykler 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 8 Styringen beregner nullpunktet som skjæringspunktet til forbindelseslinjene til boringsmidtpunkt **1/3** og **2/4**. De faktiske verdiene lagres i følgende Q-parametre
- 9 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

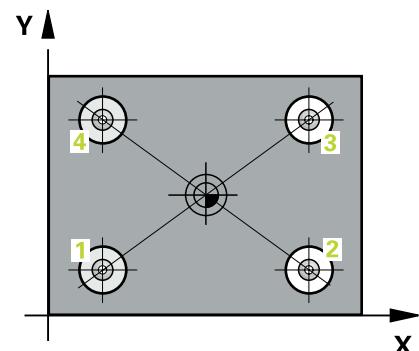

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi for skjæringspunktet til hovedaksen
<b>Q152</b>	Aktuell verdi for skjæringspunkt til hjelpeaksen

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

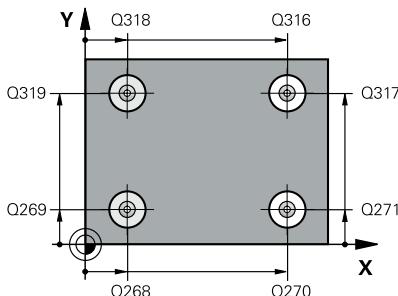

### Parameter

#### **Q268 1. Boring: Sentrum 1. akse?**

Midtpunkt i første boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999...+9999,9999**

#### **Q269 1. Boring: Sentrum 2. akse?**

Midtpunkt i første boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q270 2. Boring: Sentrum 1. akse?**

Midtpunkt i andre boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q271 2. Boring: Sentrum 2. akse?**

Midtpunkt i andre boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q316 3. Boring: Sentrum 1. akse?**

Sentrums i 3. boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q317 3. Boring: Sentrum 2. akse?**

Sentrums i 3. boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q318 4. Boring: Sentrum 1. akse?**

Sentrums i 4. boring på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q319 4. Boring: Sentrum 2. akse?**

Sentrums i 4. boring på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**


Koordinat for kulesentrums på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

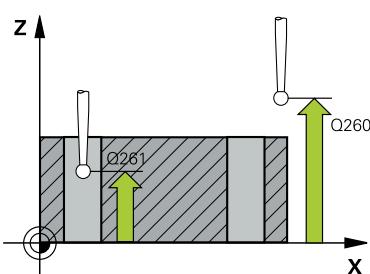

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for skjæringspunktet til forbindelseslinjene. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.</p> <p>Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p>Hvis <b>Q303 = 0</b>, beskriver styringen nullpunktstabellen. Nullpunktet blir ikke aktivert automatisk</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156</p> <p>Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q331 Nytt nullpunkt hovedakse?</b>  Koordinat på hovedaksen som styringen skal bruke som beregnet skjæringspunkt for forbindelseslinjene. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999...+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q332 Nytt nullpunkt sideakse?</b>  Koordinat på hjelpeaksen som styringen skal bruke som beregnet skjæringspunkt for forbindelseslinjene. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata : <b>-99999,9999...+9999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155</li> <li><b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet.</li> <li><b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</li> </ul> <p>Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen</li> <li><b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen</li> </ul> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b> Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b> Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b> Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b> Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 418 REFPKT 4 BORINGER ~	
Q268=+20	;1. SENTRUM 1. AKSE ~
Q269=+25	;1. SENTRUM 2. AKSE ~
Q270=+150	;2. SENTRUM 1. AKSE ~
Q271=+25	;2. SENTRUM 2. AKSE ~
Q316=+150	;3. SENTRUM 1. AKSE ~
Q317=+85	;3. SENTRUM 2. AKSE ~
Q318=+22	;4. SENTRUM 1. AKSE ~
Q319=+80	;4. SENTRUM 2. AKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q260=+10	;SIKKER HOEYDE ~
Q305=+12	;NR. I TABELL ~
Q331=+0	;NULLPUNKT ~
Q332=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+0	;NULLPUNKT

## 5.19 syklus 419 NULLPUNKT ENKEL AKSE

### ISO-programmering

G419

### Bruk

Touch-probe-syklus **419** måler en valgfri koordinat på en valgfri akse, og definerer denne koordinaten som nullpunkt. Styringen kan også lagre de målte koordinatene i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Styringen flytter samtidig touch-proben med sikkerhetsavstand mot den programmerte proberetningen

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter flyttes touch-proben til angitt målehøyde og avleser den faktiske posisjonen.
- 3 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 4 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis du vil lagre nullpunktet i flere akser i referansepunktstabellen, kan du bruke syklus **419** flere ganger etter hverandre. Du må da aktivere nullpunkttnummeret etter hver utførelse av syklus **419**. Hvis du arbeider med nullpunkt 0 som aktivt nullpunkt, faller denne prosedyren bort.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

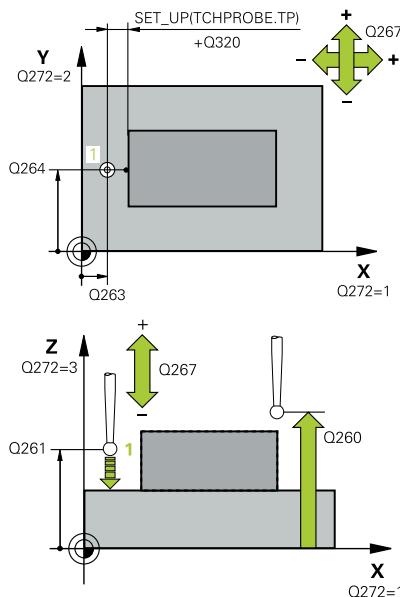

### Parameter

#### Q263 1. Målepunkt 1. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q264 1. Målepunkt 2. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q261 Målehøyde i probeakse?

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q320 Sikkerhetsavstand?

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### Q260 Sikker høyde?

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### Q272 Måleakse (1...3: 1=hovedakse)?

Aksen som målingen skal utføres på:

- 1:** Hovedakse = måleakse
- 2:** Hjelpeakse = måleakse
- 3:** Touch-probe-akse = måleakse

### Aksetilordninger

Aktiv touch-probe-akse: <b>Q272 = 3</b>	Tilhørende hoved- akse: Q272= 1	Tilhørende hjelpe- akse: Q272= 2
---	------------------------------------	-------------------------------------

Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

Inndata: **1, 2, 3**

#### Q267 Kjøreretning 1 (+1=+ / -1=-)?

Retningen som touch-proben skal kjøre frem til emnet i:

- 1:** Negativ kjøreretning
- +1:** Positiv kjøreretning

Inndata: **-1, +1**

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q305 Nummer i tabell?</b> Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen hvor styringen lagrer koordinatene. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen. Hvis <b>Q303 = 1</b> , beskriver styringen referansepunktstabellen. Hvis <b>Q303 = 0</b> , beskriver styringen nullpunktstabellen. Nullpunktet blir ikke aktivert automatisk <b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156
	<b>Q333 Nytt nullpunkt?</b> Koordinat som styringen skal bruke som nullpunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt. Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b>
	<b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b> Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen: <b>-1:</b> Må ikke brukes! Registreres av styringen når gamle NC-programmer lastes inn se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykluser 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155 <b>0:</b> Legg inn beregnet nullpunkt i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet. <b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen. Inndata: <b>-1, 0, +1</b>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 419 NULLPUNKT ENKEL AKSE ~	
Q263=+25	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+25	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q261=+25	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+50	;SIKKER HOEYDE ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q267=+1	;KJOERERETNING ~
Q305=+0	;NR. I TABELL ~
Q333=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING

## 5.20 syklus 408 NLPKT NOTSENTRUM

### ISO-programmering


G408

### Bruk

Touch-probe-syklus **408** beregner midtpunktet i en not og definerer dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter beveger touch-proben seg enten parallelt med aksen til målehøyden eller lineært til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 5 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-syklinger 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 6 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 7 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

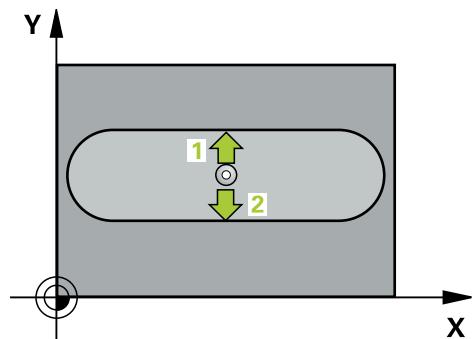

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q166</b>	Faktisk verdi for målt notbredde
<b>Q157</b>	Faktisk verdi posisjon midtakse

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Hvis notbredden og sikkerhetsavstanden hindrer en forposisjonering i nærheten av probepunktene, utfører styringen alltid probingen i forhold til notens midtpunkt. Touch-proben flyttes i så fall ikke til sikker høyde mellom de to målepunktene. Kollisjonsfare!

- ▶ For å unngå en kollisjon mellom touch-proben og emnet, er det bedre å angi for **liten** notbredde enn for stor
- ▶ Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

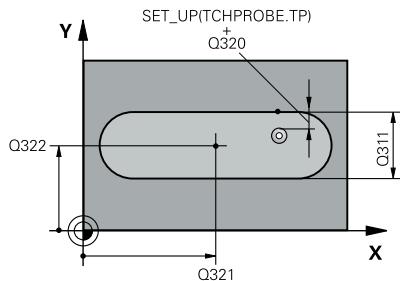

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Sentrums posisjon i noten på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Sentrums posisjon i noten på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q311 Bredde på not?**

Bredden på noten uavhengig av posisjonen i arbeidsplanet. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q272 Måleakse (1=1.akse/2=2.akse)?**

Aksen til arbeidsplanet som målingen skal utføres på:

**1:** Hovedakse = måleakse

**2:** Hjelpeakse = måleakse

Inndata: **1, 2**

#### **Q261 Målehøyde i probeaksen?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**


#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

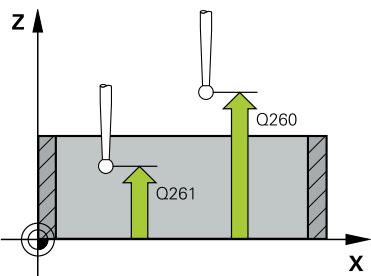

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.</p> <p>Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156</p> <p>Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q405 Nytt nullpunkt?</b>  Koordinat på måleaksen hvor styringen skal plassere beregnet ntsentrum. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata : <b>-99999.9999...+9999.9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <p><b>0:</b> Legg inn beregnet referansepunkt som nullpunktfsflyvning i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet</p> <p><b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:</p> <p><b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p><b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999.9999...+99999.9999</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>            Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

### Eksempel

11 TCH PROBE 408 NLPKT NOTSENTRUM ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q311=+25	;NOTBREDDE ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q305=+10	;NR. I TABELL ~
Q405=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.21 syklus 409 NLPKT STEGSENTRUM

### ISO-programmering


G409

### Bruk

Touch-probe-syklus **409** beregner midtpunktet til steget og definerer dette midtpunktet som nullpunkt. Styringen kan også lagre midtpunktet i en nullpunkt- eller referansepunktstabell.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter flyttes touch-proben i sikker høyde til neste probepunkt **2** og gjennomfører andre probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben tilbake i sikker høyde
- 5 Avhengig av syklusparametrene **Q303** og **Q305** behandler styringen det beregnede referansepunktet, se "Fellestrekkene til alle touch-probe-sykler 4xx for fastsetting av referansepunkt", Side 155
- 6 Deretter lagrer styringen de faktiske verdiene i de påfølgende Q-parametrene
- 7 Ved behov kan styringen også beregne nullpunktet på touch-probe-aksen på nytt ved hjelp av en separat probe

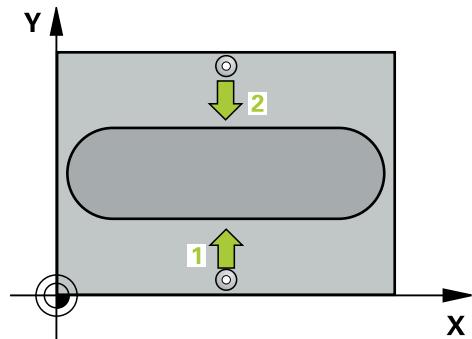

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q166</b>	Aktuell verdi for målt stegbredde
<b>Q157</b>	Faktisk verdi posisjon midtakse

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400 til 499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

For å unngå en kollisjon mellom touch-proben og emnet, er det bedre å angi for **stor** stegbredde enn for liten

- ▶ Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen
- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

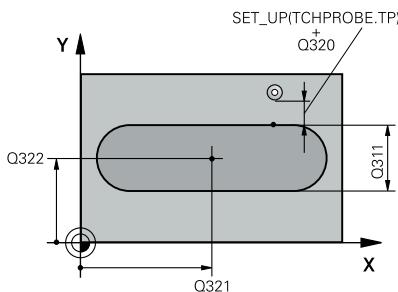

### Parameter

#### **Q321 Sentrum 1. akse?**

Stegets midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q322 Sentrum 2. akse?**

Stegets midtpunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q311 Stegbredde?**

Bredden på steget uavhengig av posisjonen i arbeidsplanet. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999**


#### **Q272 Måleakse (1=1.akse/2=2.akse)?**

Aksen til arbeidsplanet som målingen skal utføres på:

**1:** Hovedakse = måleakse

**2:** Hjelpeakse = måleakse

Inndata: **1, 2**

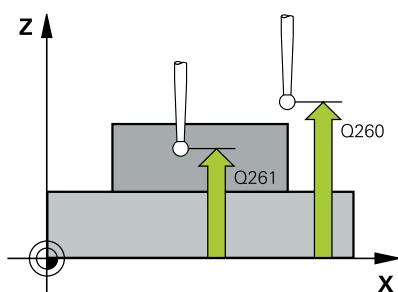

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q305 Nummer i tabell?</b>  Angi linjenummeret i referansepunktstabellen/nullpunktstabellen der styringen lagrer koordinatene for midtpunktet. Avhengig av <b>Q303</b> overfører styringen oppføringen til referansepunktstabellen eller nullpunktstabellen.</p> <p>Hvis <b>Q303 = 1</b>, beskriver styringen referansepunktstabellen.</p> <p><b>Mer informasjon:</b> "Lagre beregnet nullpunkt", Side 156</p> <p>Inndata: <b>0...99999</b></p>
	<p><b>Q405 Nytt nullpunkt?</b>  Koordinat på måleaksen hvor styringen skal plassere beregnet stegsentrum. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q303 Måleverdioverføring (0, 1)?</b>  Definer om det beregnede referansepunktet skal lagres i nullpunktstabellen eller referansepunktstabellen:</p> <p><b>0:</b> Legg inn beregnet referansepunkt som nullpunktfsflyvning i den aktive nullpunktstabellen. Referansesystemet er det aktive emnekoordinatsystemet</p> <p><b>1:</b> Legg inn det beregnede referansepunktet inn i referansepunktstabellen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q381 Probe i TS-akse? (0/1)</b>  Definer om styringen også skal angi referansepunktet i touch-probe-aksen:</p> <p><b>0:</b> Ikke angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p><b>1:</b> Angi referansepunkt i touch-probe-aksen</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q382 Probe TS-akse: Koordin. 1. akse?</b>  Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hovedakse, som skal brukes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381 = 1</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>


Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q383 Søk TS-akse: Koordinat 2. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på arbeidsplanets hjelpeakse, som skal benyttes som nullpunkt for probeaksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q384 Søk TS-akse: Koordinat 3. akse?</b>            Koordinat for probepunktet på touch-probe-aksen som skal benyttes som referansepunkt for touch-probe-aksen. Kun aktivert hvis <b>Q381</b> = 1. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q333 Nytt nullpunkt TS-akse?</b>            Koordinat på touch-probe-aksen som styringen skal benytte som referansepunktspunkt. Grunninnstilling = 0. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>

### Eksempel

11 TCH PROBE 409 NLPKT STEGSENTRUM ~	
Q321=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q322=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q311=+25	;STEGBREDDE ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q305=+10	;NR. I TABELL ~
Q405=+0	;NULLPUNKT ~
Q303=+1	;MALEVERDIOVERFOERING ~
Q381=+1	;PROBE I TS-AKSE ~
Q382=+85	;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q383=+50	;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q384=+0	;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
Q333=+1	;NULLPUNKT

## 5.22 Eksempel: Fastsette nullpunktet i sentrum av sirkelsegmentet i overkanten av emnet

- **Q325** = Polarkoordinativinkel for 1. probepunkt
- **Q247** = Vinkeltrinn for beregning av probepunkt 2 til 4
- **Q305** = Legg inn i referansepunkttabell linje nr. 5
- **Q303** = Legg inn det beregnede referansepunktet i referansepunktstabellen
- **Q381** = Angi også referansepunkt TS-akse
- **Q365** = Kjør på sirkelbane mellom målepunktene

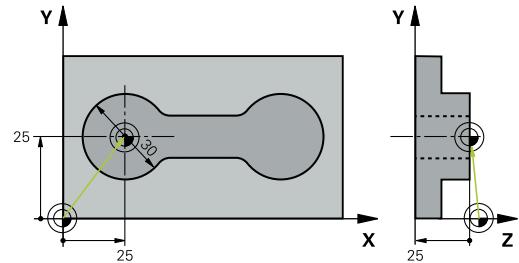

```


0 BEGIN PGM 413 MM
1 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
2 TCH PROBE 413 REFPKT SIRKEL UTV. ~
    Q321=+25      ;SENTRUM 1. AKSE ~
    Q322=+25      ;SENTRUM 2. AKSE ~
    Q262=+30      ;NIOMINELL DIAMETER ~
    Q325=+90      ;STARTVINKEL ~
    Q247=+45      ;VINKELSKRITT ~
    Q261=-5       ;MALEHOEYDE ~
    Q320=+2        ;SIKKERHETSAVST. ~
    Q260=+50      ;SIKKER HOEYDE ~
    Q301=+0        ;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
    Q305=+5        ;NR. I TABELL ~
    Q331=+0        ;NULLPUNKT ~
    Q332=+10       ;NULLPUNKT ~
    Q303=+1        ;MALEVERDIOVERFOERING ~
    Q381=+1        ;PROBE I TS-AKSE ~
    Q382=+25       ;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
    Q383=+25       ;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
    Q384=+0        ;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
    Q333=+0        ;NULLPUNKT ~
    Q423=+4        ;ANTALL PROBER ~
    Q365=+0        ;KJOEREMATE
3 END PGM 413 MM

```

## 5.23 Eksempel: Fastsette nullpunkt i overkant av emnet midt i hullsirkelen

Det målte midtpunktet i hullsirkelen kan lagres i referansepunktstabellen for senere bruk.

- **Q291** = Polarkoordinativinkel for 1. midtpunkt i boringen **1**
- **Q292** = Polarkoordinativinkel for 2. midtpunkt i boringen **2**
- **Q293** = Polarkoordinativinkel for 3. midtpunkt i boringen **3**
- **Q305** = Legg inn hullsirkelsentrum (X og Y) i linje 1
- **Q303** = Lagre det beregnede nullpunktet basert på det maskinfaste koordinatsystemet (REF-system) i nullpunktstabellen **PRESET.PR**

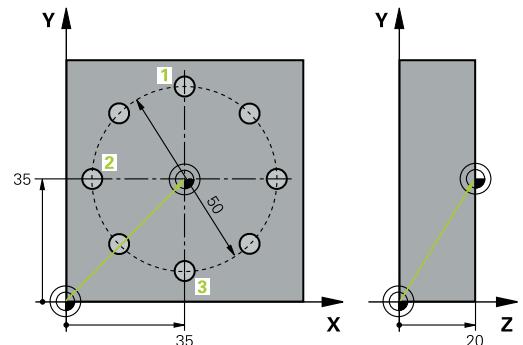

<b>0 BEGIN PGM 416 MM</b>
<b>1 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z</b>
<b>2 TCH PROBE 416 REFPKT HULLS.SENTR. ~</b>
<b>Q273=+35</b> ;SENTRUM 1. AKSE ~
<b>Q274=+35</b> ;SENTRUM 2. AKSE ~
<b>Q262=+50</b> ;NIOMINELL DIAMETER ~
<b>Q291=+90</b> ;VINKEL 1. BORING ~
<b>Q292=+180</b> ;VINKEL 2. BORING ~
<b>Q293=+270</b> ;VINKEL 3. BORING ~
<b>Q261=+15</b> ;MALEHOEYDE ~
<b>7+10</b> ;SIKKER HOEYDE ~
<b>Q305=+1</b> ;NR. I TABELL ~
<b>Q331=+0</b> ;NULLPUNKT ~
<b>Q332=+0</b> ;NULLPUNKT ~
<b>Q303=+1</b> ;MALEVERDIOVERFOERING ~
<b>Q381=+1</b> ;PROBE I TS-AKSE ~
<b>Q382=+7.5</b> ;1. KOOR. FOR TS-AKSE ~
<b>Q383=+7.5</b> ;2. KOOR. FOR TS-AKSE ~
<b>Q384=+20</b> ;3. KOOR. FOR TS-AKSE ~
<b>Q333=+0</b> ;NULLPUNKT ~
<b>Q320=+0</b> ;SIKKERHETSAVST..
<b>3 CYCL DEF 247 FASTSETT NULLPUNKT ~</b>
<b>Q339=+1</b> ;NULLPUNKTNRUMMER
<b>4 END PGM 416 MM</b>



# 6

**Touch-probe-sykluser: kontrollere emner som ligger skjevt, automatisk**

## 6.1 Grunnlag

### Oversikt



Styringen må være klargjort av maskinprodusenten for bruk av touch-prober.

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklosene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-syklos: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

Styringen har 12 sykluser for automatisk måling av emner:

funksjonstast	Syklus	Side
	Syklus 0 REFERANSEPLAN <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle en koordinat på en valgfri akse</li> </ul>	229
	Syklus 1 NULLPUNKT POLAR <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle et punkt</li> <li>■ Proberetning via vinkel</li> </ul>	231
	Syklus 420 MAL VINKEL <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle vinkel i arbeidsplanet</li> </ul>	233
	syklus 421 MAL BORING <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle posisjonen til en boring</li> <li>■ Måle diameteren til en boring</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	236
	Syklus 422 MAL SIRKEL UTVENDIG <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle en sirkelformet tapp</li> <li>■ Måle diameteren til en sirkelformet tapp</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	242
	Syklus 423 MAL FIRKANT INNV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle posisjonen til en rektangulær lomme</li> <li>■ Måle lengden og bredden til en rektangulær lomme</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	248
	Syklus 424 MAL FIRKANT UTV. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle posisjonen til en rektangulær tapp</li> <li>■ Måle lengden og bredden til en rektangulær tapp</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	253

funksjonstast	Syklus	Side
425	syklus 425 MAL BREDDER INNVENDIG <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle posisjonen til en not</li> <li>■ Måle bredden til en not</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	257
426	Syklus 426 MAL STYKKE UTVENDIG <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle posisjonen til et steg</li> <li>■ Måle bredden til steget</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	261
427	Syklus 427 MAL KOORDINATER <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle ønsket koordinat i valgfri akse</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	265
430	Syklus 430 MAL HULLSIRKEL <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle sentrum i hullsirkelen</li> <li>■ Måle diameteren til en hullsirkel</li> <li>■ Eventuell sammenligning av nominell og faktisk verdi</li> </ul>	270
431	Syklus 431 MAL PLAN <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vinkelen til et plan ved hjelp av måling av tre punkter</li> </ul>	274

## Protokollere måleresultater

Styringen kan opprette en måleprotokoll for alle syklusene som du kan måle emner automatisk med (unntak: syklus **0** og **1**). I den aktuelle probesyklusen kan du definere om styringen

- skal lagre måleprotokollen i en fil
- skal vise måleprotokollen på skjermen og avbryte programmet
- ikke skal generere noen måleprotokoll

Hvis du vil lagre måleprotokollen i en fil, er standardinnstillingen at styringen lagrer informasjonen som en ASCII-fil. Styringen velger som lagringssted den katalogen som også inneholder det tilhørende NC-programmet.

Måleenheten til hovedprogrammet kan sees i topplinjen i loggfilen.



Bruk HEIDENHAINs programvare for dataoverføring TNCremo hvis du vil vise måleprotokollen via datagrensesnittet.

Eksempel: protokollfil for probesyklos **421**:

### Måleprotokoll probesyklos 421, måling av boring

Dato: 30-06-2005

Tidspunkt: 6:55:04

Måleprogram: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

Dimensjoneringsstype (0=MM / 1=INCH): 0

Nominelle verdier

Sentrums hovedakse:	50.0000
Sentrums hjelpeakse	65.0000
Diameter:	12.0000

Forhåndsdefinerte grenseverdier:

Størstemål sentrum hovedakse:	50.1000
Minstemål sentrum hovedakse:	49.9000
Størstemål sentrum hjelpeakse:	65.1000

Minstemål sentrum hjelpeakse:	64.9000
Størstemål boring:	12.0450
Minstemål boring:	12.0000

Aktuelle verdier:

Sentrums hovedakse:	50.0810
Sentrums hjelpeakse	64.9530
Diameter:	12.0259

Avvik:

Sentrums hovedakse:	0.0810
Sentrums hjelpeakse	-0.0470
Diameter:	0.0259


Andre måleresultater: Målehøyde: -5.0000

### Måleprotokollslett

## Måleresultater i Q-parametere

Styringen lagrer måleresultatene fra den aktuelle touch-probe-syklusen i de globale Q-parameterne **Q150** til **Q160**. Avvik fra nominelle verdier lagres i parameterne **Q161** til **Q166**. Vær oppmerksom på resultatparametertabellen i forbindelse med hver syklusbeskrivelse.

I hjelpevinduet for hver syklus viser styringen også resultatparameter sammen med syklusdefinisjonen (se bildet til høyre). En resultatparameter vises på lys bakgrunn sammen med hver inndataparameter.

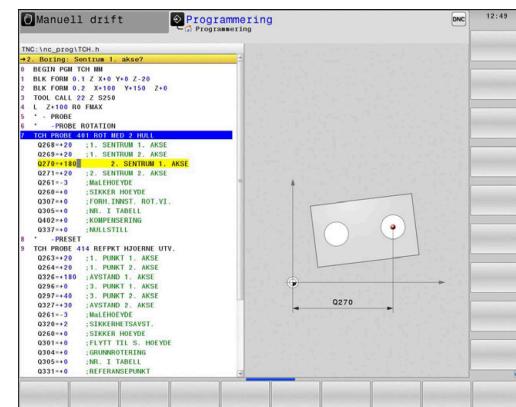

## Status for målingen

I enkelte sykluser kan du åpne statusen for målingen via den globalt gjeldende Q-parameteren **Q180** til **Q182**.

Parameter-verdi	Målestatus
<b>Q180 = 1</b>	Måleverdiene ligger innenfor toleransen
<b>Q181 = 1</b>	Krever justering
<b>Q182 = 1</b>	Kassering

Styringen fastsetter justerings- eller kasseringsmerkeren med en gang måleverdiene ligger utenfor toleransegrensene. For å avgjøre hvilken måleverdi som ligger utenfor toleransegrensene, bør du sammenligne med måleprotokollen eller kontrollere grenseverdiene for hvert enkelt måleresultat (**Q150** til **Q160**).

For syklus **427** går styringen ut fra at du måler et utvendig mål (tapp). Målestatusen kan korrigeres via tilsvarende valg av størstmidt og minstemål i forbindelse med proberettingen.



Styringen viser også statusmerker hvis grenseverdier eller største-/minstemål ikke er angitt.

## Toleranseovervåking

I de fleste sykluser for emnekontroll kan styringen overvåke toleransene. For å aktivere denne funksjonen må du definere aktuelle grenseverdier under syklusdefinisjonen. Hvis du ikke ønsker overvåking av grenseverdiene, angir du verdien 0 (= forhåndsinnstilt verdi) for denne parameteren.

## Verktøyovervåking

I noen sykluser for emnekontroll kan styringen overvåke verktøyet. Styringen overvåker da om

- verktøyradiusen skal korrigeres på grunn av avvik fra den nominelle verdien (verdier i **Q16x**)
- avvikene fra den nominelle verdien (verdier i **Q16x**) er større enn verktøyets bruddtoleranse

## Korrigere verktøyet

### Forutsetninger:

- aktiv verktøytabell
- Verktøyovervåkingen i syklusen må være koblet inn: Angi **Q330** ulik 0 eller et verktøynavn. Angi verktøynavn ved hjelp av funksjonstastene. Styringen viser ikke høyre apostrof mer.



- HEIDENHAIN anbefaler å bare utføre denne funksjonen hvis du har bearbeidet konturen med verktøyet som skal korrigeres, og en eventuell justering også utføres med dette verktøyet.
- Når du utfører flere korrigermålninger, blir hvert målt avvik tilføyd til verdien som allerede er lagret i verktøytabellen.

**Freseverktøy:** Hvis du henviser til et freseverktøy i parameter **Q330**, blir de tilhørende verdiene korrigert på følgende måte: Styringen korrigerer alltid verktøyradiusen i DR-kolonnen i verktøytabellen selv om det målte avviket ligger innenfor de forhåndsdefinerte toleransene. Hvis du må justere, kan du åpne NC-programmet via parameteren **Q181** (**Q181=1**: justering nødvendig).

**Dreieverktøy:** (gjelder bare for syklusene **421, 422, 427**) Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter **Q330**, blir de tilhørende verdiene korrigert i kolonnene DZL eller DXL. Styringen overvåker også bruddtoleransen som er definert i kolonnen LBREAK. Hvis du må justere, kan du åpne NC-programmet via parameteren **Q181** (**Q181=1**: justering nødvendig).

Hvis du vil korrigere et indikert verktøy automatisk, må du gå frem slik:

- **QS0="VERKTØYNAVN"**
- **FN18: SYSREAD Q0 = ID990 NR10 IDX0** Nummeret til **QS-parameteren**-parameteren angis med **IDX**
- **Q0= Q0 +0.2;** Tilføy nummeret til basisverktøyet
- I syklusen: **Q330 = Q0;** Bruk verktøynummer med indeks

## Verktøybruddovervåkning

### Forutsetninger:

- aktiv verktøytabell
- Verktøyovervåkingen i syklusen må være koblet inn (angi **Q330** ulik 0)
- RBREAK må være større enn 0 (i det angitte verktøynummeret i tabellen)

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**

Styringen viser en feilmelding og stanser programmet hvis det målte avviket er større enn verktøyets bruddtoleranse. Samtidig blir verktøyet sperret i verktøytabellen (kolonne TL = L).

## Referansesystem for måleresultater

Styringen viser alle måleresultatene for det aktive koordinatsystemet i resultatparameterne og i protokollfilen, selv om koordinatsystemet er rotert/forskjøvet.

## 6.2 Syklus 0 REFERANSEPLAN

### ISO-programmering


G55

### Bruk

Touch-probe-syklusen beregner en valgfri posisjon på emnet i en valgfri proberetning.

### Syklusforløp

- 1 Touch-proben kjører i en 3D-bevegelse med ilgang (verdi fra kolonnen **FMAX**) til den programerte forposisjonen **1** i syklusen
- 2 Deretter utfører touch-proben probeprosessen med probemating (kolonne **F**). Proberetningen må defineres i syklusen.
- 3 Etter at styringen har registrert posisjonen, flyttes touch-proben tilbake til startpunktet for probeprosedyren, og lagrer den målte koordinaten i en Q-parameter. Styringen lagrer også koordinatene for posisjonen, der touch-proben er på tidspunktet for koblingssignalet, i parameterne **Q115** til **Q119**. Styringen tar ikke hensyn til nålens lengde og radius i disse parameterverdiene.

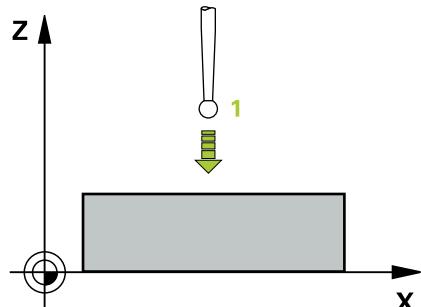

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Styringen flytter touch-proben i en tredimensjonal bevegelse i ilgang til forhåndsposisjonen som er programmet i syklusen. Avhengig av posisjonen verktøyet befinner seg på i forkant kan det være kollisjonsfare!

- Forhåndsposisjoner slik at det ikke oppstår kollisjon ved kjøring til den programerte forposisjonen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b> Angi Q-parameternummeret som koordinatverdien tilordnes til. <b>Inndata : 0...1999</b></p>
	<p><b>Probeakse/proberetning?</b> Angi touch-probe-aksen og et fortegn for proberetningen med aksevalgtasten eller via det alfanumeriske tastaturet. Inndata: -, +</p>
	<p><b>Posisjonsverdi?</b> Angi alle koordinatene for posisjoneringen av touch-proben via aksevalgtasten eller alfatastaturet. <b>Inndata: -999999999...+999999999</b></p>

### Eksempel

11 TCH PROBE 0.0 REFERANSEPLAN Q9 Z+

12 TCH PROBE 0.1 X+99 Y+22 Z+2

## 6.3 Syklus 1 NULLPUNKT POLAR

### ISO-programmering


NC-syntaks bare tilgjengelig i klartekst.

### Bruk

Touch-probe-syklus **1** beregner en valgfri posisjon på emnet i en valgfri proberetning.

### Syklusforløp

- 1 Touch-proben kjører i en 3D-bevegelse med ilgang (verdi fra kolonnen **FMAX**) til den programerte forposisjonen **1** i syklusen
- 2 Deretter utfører touch-proben probeprosessen med probemating (kolonne **F**). Under probeprosedyren flytter styringen touch-proben langs 2 akser (avhengig av målevinkel). Polarvinkelen i syklusen definerer proberetningen
- 3 Etter at styringen har registrert posisjonen, flyttes touch-proben tilbake til startpunktet for probeprosedyren. Styringen lagrer koordinatene for posisjonen der touch-proben er på tidspunktet for koblingssignalet, i parameterne **Q115** til **Q119**.

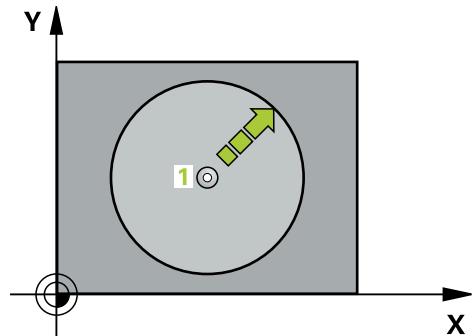

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Styringen flytter touch-proben i en tredimensjonal bevegelse i ilgang til forhåndsposisjonen som er programmet i syklusen. Avhengig av posisjonen verktøyet befinner seg på i forkant kan det være kollisjonsfare!

- Forhåndsposisjoner slik at det ikke oppstår kollisjon ved kjøring til den programerte forposisjonen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Probeaksen som er definert i syklusen, fastsetter probeplanet:  
probeakse X: X/Y-plan  
probeakse Y: Y/Z-plan  
probeakse Z: Z/X-plan

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Probeakse?</b> Angi probeaksen med aksevalgtasten eller via det alfanumeriske tastaturet. Bekreft med <b>ENT</b>-tasten.</p> <p>Inndata: <b>X, Y eller Z</b></p>
	<p><b>Probevinkel?</b> Vinkelen til probeaksen som touch-proben skal kjøres til.</p> <p>Inndata: <b>-180-+180</b></p>
	<p><b>Posisjonsverdi?</b> Angi alle koordinatene for posisjoneringen av touch-proben via aksevalgtasten eller alfatastaturet.</p> <p>Inndata: <b>-99999999...+99999999</b></p>

## Eksempel

11 TCH PROBE 1.0 NULLPUNKT POLAR
12 TCH PROBE 1.1 X WINKEL:+30
13 TCH PROBE 1.2 X+0 Y+10 Z+3

## 6.4 Syklus 420 MAL VINKEL

### ISO-programmering

G420

### Bruk


Touch-probe-syklus **420** beregner vinkelen, som omfatter en valgfri rett linje mot arbeidsplanets hovedakse.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben i ilgang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til det programmerte probepunktet **1**. Det tas hensyn til summen av **Q320, SET\_UP** og probekuleradiusen i hver proberetning. Midten av probekulen er forskjøvet med denne summen fra probepunktet mot proberetningen når probebevegelsen startes

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Så beveger touch-proben seg til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der.
- 4 Styringen flytter touch-proben tilbake til sikker høyde og lagrer den beregnede vinkelen i følgende Q-parameter:

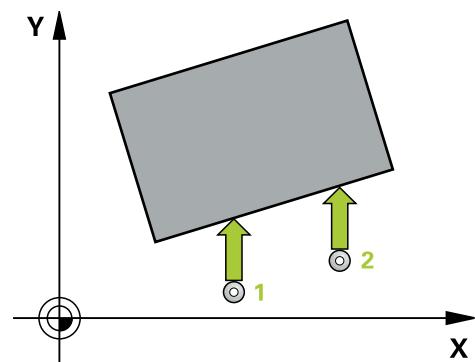

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
Q150	Målt vinkel i forhold til arbeidsplanets hovedakse

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis touch-probe-akse = måleakse, kan du måle vinkelen i retning A-aksen eller B-aksen:
  - Hvis vinkelen skal måles i retning A-aksen, velger du **Q263** lik **Q265** og **Q264** ulik **Q266**
  - Hvis vinkelen skal måles i retning B-aksen, velger du **Q263** ulik **Q265** og **Q264** lik **Q266**
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

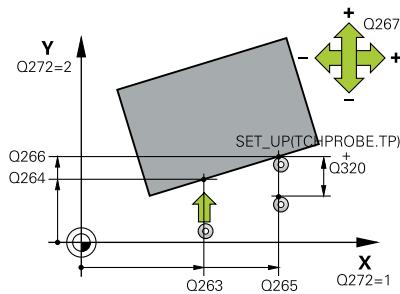

### Parameter

#### Q263 1. Målepunkt 1. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q264 1. Målepunkt 2. akse?

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q265 2. Målepunkt 1. akse?

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q266 2. Målepunkt 2. akse?

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q272 Måleakse (1...3: 1=hovedakse)?

Aksen som målingen skal utføres på:

- 1: Hovedakse = måleakse
- 2: Hjelpeakse = måleakse
- 3: Touch-probe-akse = måleakse


Inndata: **1, 2, 3**

#### Q267 Kjøreretning 1 (+1=+ / -1=-)?

Retningen som touch-proben skal kjøre frem til emnet i:

- 1: Negativ kjøreretning
- +1: Positiv kjøreretning

Inndata: **-1, +1**

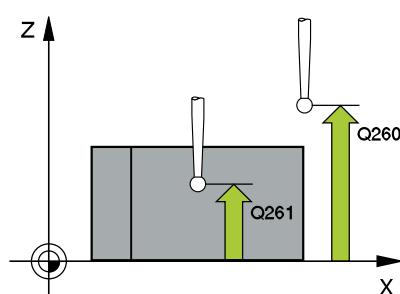

#### Q261 Målehøyde i probeakse?

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### Q320 Sikkerhetsavstand?

Ytterligere avstand mellom målepunkt og probekule. Probebevegelsen starter også ved probing i verktøyakseretningen forskjøvet med summen fra **Q320**, **SET\_UP** og probekuleradiusen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>            Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR420.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Avbryt programkjøringen, og vis måleprotokollen på styrings-skjermen (deretter kan du fortsette NC-programmet med <b>NC-start</b>)            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 420 MAL VINKEL ~	
Q263=+10	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+10	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q265=+15	;2. PUNKT 1. AKSE ~
Q266=+95	;2. PUNKT 2. AKSE ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q267=-1	;KJOERERETNING ~
Q261=-5	;MALEHOYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+10	;SIKKER HOYDE ~
Q301=+1	;FLYTT TIL S. HOYDE ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL

## 6.5 syklus 421 MAL BORING

### ISO-programmering


G421

### Bruk

Touch-probe-syklus **421** beregner sentrum og diameter for en boring (sirkellomme). Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avvik i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberetningen automatisk, avhengig av programmert startvinkel.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg i en sirkel til neste probepunkt **2** (enten til målehøyde eller til sikker høyde) og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avvik i følgende Q-parametre:

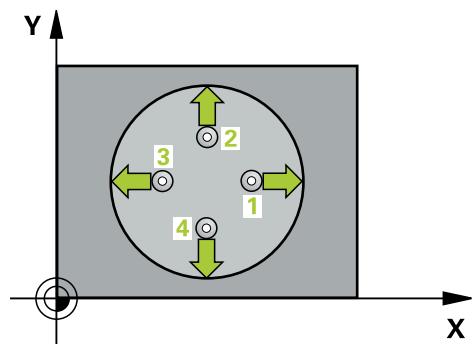

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Aktuell verdi, diameter
<b>Q161</b>	Avvik, sentrum hovedakse
<b>Q162</b>	Avvik, sentrum hjelpeakse
<b>Q163</b>	Avvik, diameter

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Jo mindre vinkeltrinn som angis, desto mer unøyaktig beregner styringen boringens dimensjoner. Minste inndataverdi: 5°.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Nominell diameter **Q262** må ligge mellom minste og største mål (**Q276/Q275**).
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter **Q330**, har angivelsene i parameterne **Q498** og **Q531** ingen innvirkning.
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter Q330, gjelder følgende:
  - Parameter **Q498** og **Q531** må beskrives.
  - Angivelsene for parameter **Q498**, **Q531** fra f.eks. syklus **800** må stemme overens med disse angivelsene.
  - Hvis styringen gjennomfører en korrigering av dreieverktøyet, blir de tilhørende verdiene korrigert i kolonnene **DZL** eller **DXL**.
  - Styringen overvåker også bruddtoleransen som er definert i kolonnen **LBREAK**

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

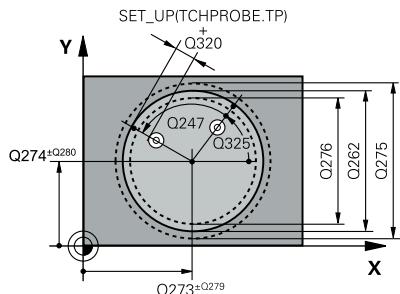

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Sentrumsposisjon i boringen på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Midtpunkt i boringen på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Angi boringens diameter.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q247 Mellomliggende vinkelskritt?**

Vinkel mellom to målepunkter, der vinkeltrinnets fortegn definerer touch-probrens roteringsretning (- = med klokken) mot neste målepunkt. Angi en vinkeltrinnverdi som er under 90°, hvis du vil måle sirkelbuer. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-120...+120**

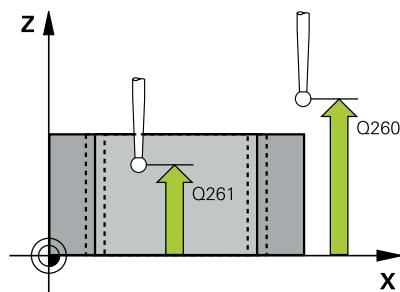

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q275 Maks. grense for hullstørrelse?</b>            Største tillatte borediameter (sirkellomme)            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q276 Minste grense for størrelse?</b>            Minste tillatte borediameter (sirkellomme)            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q279 Toleranseverdi sentrum 1. akse?</b>            Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hovedakse.            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q280 Toleranseverdi sentrum 2. akse?</b>            Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hjelpeakse.            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR421.TXT</b> som standard i samme katalog som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>            Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>            Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidingen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast.            Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q423 Antall probenivåer (4/3)?</b>  Definer om styringen skal måle sirkelen med tre eller fire prober:  <b>3:</b> Bruk målepunkter  <b>4:</b> Bruk fire målepunkter (standardinnstilling)  Inndata: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 Kjøremåte? Linje = 0/sirkel = 1</b>  Definer hvilken banefunksjon verktøyet skal kjøre mellom målepunktene med når kjøring til sikker høyde (<b>Q301=1</b>) er aktivert:  <b>0:</b> kjør til en rett linje mellom bearbeidingene  <b>1:</b> kjør sirkulært til delsirkeldiameter mellom bearbeidingene  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q498 Snu verktøy (0=nei/1=ja)?</b>  Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter <b>Q330</b>. For å kunne overvåke dreieverktøyet korrekt må styringen kjenne til den nøyaktige bearbeidingsituasjonen. Angi derfor følgende:  <b>1:</b> Dreieverktøyet er speilet (snudd 180°), f.eks. via syklus <b>800</b> og parameter <b>Snu verktøy Q498=1</b>  <b>0:</b> Dreieverktøyet tilsvarer beskrivelsen fra dreieverktøytabellen toolturn.trn, ingen modifikasjon gjennom f.eks. syklus <b>800</b> g parameter <b>Snu verktøy Q498=0</b>  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q531 Posisjoneringsvinkel?</b>  Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter <b>Q330</b>. Angi posisjoneringsvinkelen mellom dreieverktøy og emne under bearbeidingen, f.eks. fra syklus <b>800</b> og parameter <b>Posisjoneringsvinkel? Q531</b>.  Inndata: <b>-180-+180</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 421 MAL BORING ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+15.25	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q325=+0	;STARTVINKEL ~
Q247=+60	;VINKELSKRITT ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+1	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q275=+15.34	;MAKS. GRENSE ~
Q276=+15.16	;MINSTE GRENSE ~
Q279=+0.1	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0.1	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q365=+1	;KJOEREMATE ~
Q498=+0	;SNU VERKTOY ~
Q531=+0	;POSISJONERINGSVINKEL

## 6.6 Syklus 422 MAL SIRKEL UTVENDIG

### ISO-programmering


G422

### Bruk

Touch-probe-syklus **422** beregner midtpunktet og diameteren for en sirkelformet tapp. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avvik i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). Styringen definerer proberetningen automatisk, avhengig av programmert startvinkel.
- 3 Deretter beveger touch-proben seg i en sirkel til neste probepunkt **2** (enten til målehøyde eller til sikker høyde) og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avvik i følgende Q-parametre:

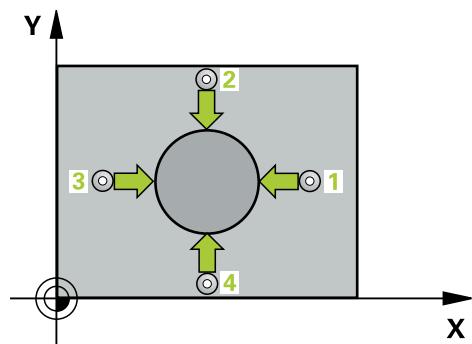

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Aktuell verdi, diameter
<b>Q161</b>	Avvik, sentrum hovedakse
<b>Q162</b>	Avvik, sentrum hjelpeakse
<b>Q163</b>	Avvik, diameter

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Jo mindre vinkeltrinn som angis, desto mer unøyaktig beregner styringen boringens dimensjoner. Minste inndataverdi: 5°.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter **Q330**, har angivelsene i parameterne **Q498** og **Q531** ingen innvirkning.
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter Q330, gjelder følgende:
  - Parameter **Q498** og **Q531** må beskrives.
  - Angivelsene for parameter **Q498**, **Q531** fra f.eks. syklus **800** må stemme overens med disse angivelsene.
  - Hvis styringen gjennomfører en korrigering av dreieverktøyet, blir de tilhørende verdiene korrigert i kolonnene **DZL** eller **DXL**.
  - Styringen overvåker også bruddtoleransen som er definert i kolonnen **LBREAK**

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

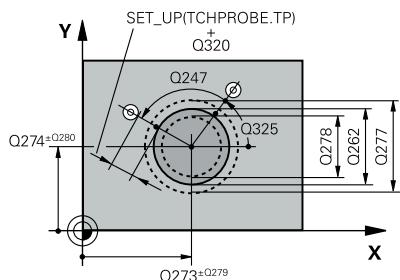

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Angi tappens diameter.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q325 Startvinkel?**


Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q247 Mellomliggende vinkelskritt?**

Vinkel mellom to målepunkter, der vinkeltrinnetts fortegn angir arbeidsretningen (- = med klokken). Angi en vinkeltrinnverdi som er under 90°, hvis du vil måle sirkelbuer. Verdien er inkrementell.

Inndata : **-120...+120**

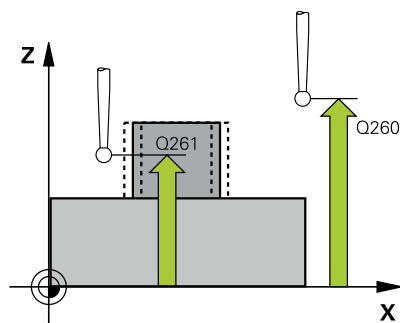

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q277 Størstemål tapp?</b>            Definer om styringen skal opprette et størst mål for tappdiameteren:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR422.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q278 Minstemål tapp?</b>            Definer om styringen skal opprette et minst mål for tappdiameteren:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR422.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q279 Toleranseverdi sentrum 1. akse?</b>            Definer om styringen skal opprette en toleranseverdi for sentrum på 1. akse:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR422.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q280 Toleranseverdi sentrum 2. akse?</b>            Definer om styringen skal opprette en toleranseverdi for sentrum på 2. akse:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR422.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR422.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>            Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>            Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking:  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Verktøynummer i verktøytabellen TOOL.T            Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>
	<p><b>Q423 Antall probenivåer (4/3)?</b>            Definer om styringen skal måle sirkelen med tre eller fire prober:  <b>3:</b> Bruk målepunkter  <b>4:</b> Bruk fire målepunkter (standardinnstilling)            Inndata: <b>3, 4</b></p>
	<p><b>Q365 Kjøremåte? Linje = 0/sirkel = 1</b>            Definer hvilken banefunksjon verktøyet skal kjøre mellom målepunktene med når kjøring til sikker høyde (<b>Q301=1</b>) er aktivert:  <b>0:</b> kjør til en rett linje mellom bearbeidingene  <b>1:</b> kjør sirkulært til delsirkeldiameter mellom bearbeidingene            Inndata: <b>0, 1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q498 Snu verktøy (0=nei/1=ja)?</b></p> <p>Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter <b>Q330</b>. For å kunne overvåke dreieverktøyet korrekt må styringen kjenne til den nøyaktige bearbeidingssituasjonen. Angi derfor følgende:</p> <p><b>1:</b> Dreieverktøyet er speilet (snudd 180°), f.eks. via syklus <b>800</b> og parameter <b>Snu verktøy Q498=1</b></p> <p><b>0:</b> Dreieverktøyet tilsvarer beskrivelsen fra dreieverktøytabelen toolturn.trn, ingen modifikasjon gjennom f.eks. syklus <b>800</b> g parameter <b>Snu verktøy Q498=0</b></p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q531 Posisjoneringsvinkel?</b></p> <p>Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter <b>Q330</b>. Angi posisjoneringsvinkelen mellom dreieverktøy og emne under bearbeidingen, f.eks. fra syklus <b>800</b> og parameter <b>Posisjoneringsvinkel? Q531</b>.</p> <p>Inndata: <b>-180-+180</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 422 MAL SIRKEL UTVENDIG ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+75	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q325=+90	;STARTVINKEL ~
Q247=+30	;VINKELSKRITT ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+10	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q277=+35.15	;MAKS. GRENSE ~
Q278=+34.9	;MINSTE GRENSE ~
Q279=+0.05	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0.05	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q365=+1	;KJOEREMATE ~
Q498=+0	;SNU VERKTOY ~
Q531=+0	;POSISJONERINGSVINKEL

## 6.7 Syklus 423 MAL FIRKANT INNV.

### ISO-programmering


G423

### Bruk

Touch-probe-syklus **423** beregner midtpunktet samt lengde og bredde for en rektangulær lomme. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avvik i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter beveger touch-proben seg enten parallelt med aksen til målehøyden eller lineært til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avvik i følgende Q-parametre:

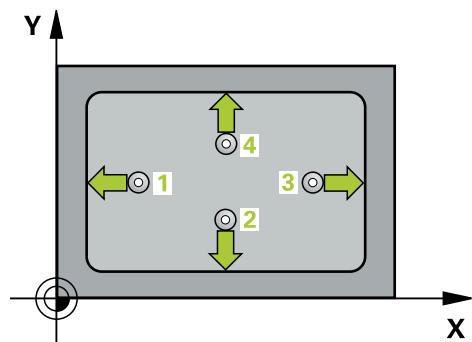

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q154</b>	Faktisk verdi sidelengde hovedakse
<b>Q155</b>	Faktisk verdi sidelengde hjelpeakse
<b>Q161</b>	Avvik, sentrum hovedakse
<b>Q162</b>	Avvik, sentrum hjelpeakse
<b>Q164</b>	Avvik sidelengde hovedakse
<b>Q165</b>	Avvik sidelengde sideakse

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis lommedimensjonene og sikkerhetsavstanden hindrer en forposisjonering i nærheten av probepunktet, utfører styringen alltid probingen i forhold til lommens midtpunkt. Touch-proben flyttes i så fall ikke til sikker høyde mellom de fire målepunktene.
- Verktøyovervåkingen avhenger av avviket på den første sidelengden.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

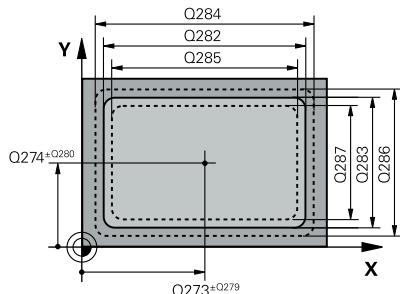

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Midt i lommen i arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q282 1. Sidelengde (nominell)?**

Lommens lengde, parallelt med arbeidsplanets hovedakse

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q283 2. Sidelengde (nominell)?**

Lommens lengde, parallelt med arbeidsplanets hjelpeakse

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

#### **Q284 Størstemål 1. sidelengde?**


Største tillatte lommelengde

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q285 Minstemål 1. sidelengde?**

Minste tillatte lommelengde

Inndata: **0-99999,9999**

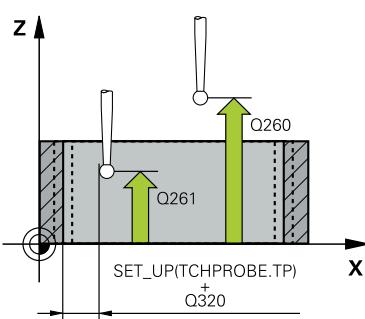

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q286 Størstemål 2. sidelengde?</b> Største tillatte lommebredde Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q287 Minstemål 2. sidelengde?</b> Minste tillatte lommebredde Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q279 Toleranseverdi sentrum 1. akse?</b> Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hovedakse. Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q280 Toleranseverdi sentrum 2. akse?</b> Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hjelpeakse. Inndata: <b>0-99999,9999</b>
	<b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b> Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll: <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll. <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR423.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet. <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b> . Inndata: <b>0, 1, 2</b>
	<b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b> Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding: <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding Inndata: <b>0, 1</b>
	<b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b> Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking : <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert <b>&gt;0:</b> Verktøynummer i verktøytabellen TOOL.T Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227

**Eksempel**

11 TCH PROBE 423 MAL FIRKANT INNV. ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q282=+80	;1. SIDELENGDE ~
Q283=+60	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+10	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+1	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q284=+0	;STOERSTEMAL 1. SIDE ~
Q285=+0	;MINSTEMAL 1. SIDE ~
Q286=+0	;STOERSTEMAL 2. SIDE ~
Q287=+0	;MINSTEMAL 2. SIDE ~
Q279=+0	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY

## 6.8 Syklus 424 MAL FIRKANT UTV.

### ISO-programmering


G424

### Bruk

Touch-probe-syklus **424** beregner midtpunktet samt lengde og bredde for en rektangulær tapp. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avvik i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen.
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**).
- 3 Deretter beveger touch-proben seg enten parallelt med aksen til målehøyden eller lineært til neste probepunkt **2** og utfører neste probe der
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben til probepunkt **3** og deretter til probepunkt **4**, og gjennomfører tredje og fjerde probe ved disse punktene
- 5 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avvik i følgende Q-parametre:

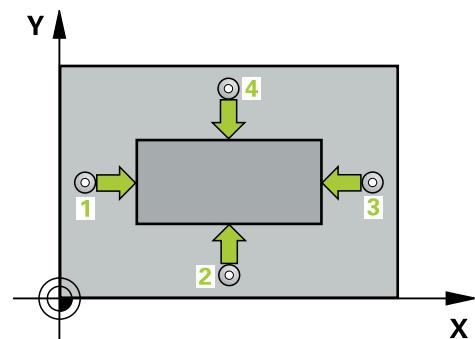

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q154</b>	Faktisk verdi sidelengde hovedakse
<b>Q155</b>	Faktisk verdi sidelengde hjelpeakse
<b>Q161</b>	Avvik, sentrum hovedakse
<b>Q162</b>	Avvik, sentrum hjelpeakse
<b>Q164</b>	Avvik sidelengde hovedakse
<b>Q165</b>	Avvik sidelengde sideakse

### Tips:



- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Verktøyovervåkingen avhenger av avviket på den første sidelengden.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

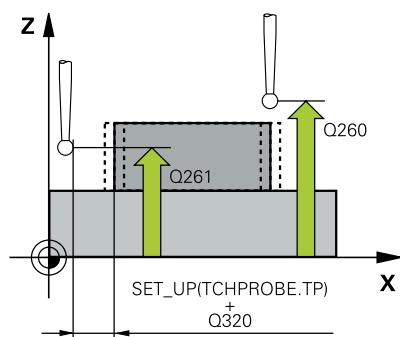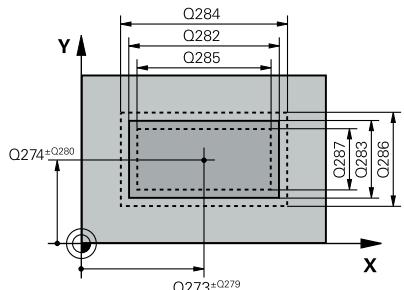

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hovedakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Tappens midtpunkt på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q282 1. Sidelengde (nominell)?**

Tappens lengde, parallelt med arbeidsplanets hovedakse

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q283 2. Sidelengde (nominell)?**

Tappens lengde, parallelt med arbeidsplanets hjelpeakse

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

#### **Q284 Størstemål 1. sidelengde?**

Største tillatte tappelengde

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q285 Minstemål 1. sidelengde?**

Minste tillatte tappelengde

Inndata: **0-99999,9999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q286 Størstemål 2. sidelengde?</b>            Største tillatte tappbredde            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q287 Minstemål 2. sidelengde?</b>            Minste tillatte tappbredde            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q279 Toleranseverdi sentrum 1. akse?</b>            Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hovedakse.            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q280 Toleranseverdi sentrum 2. akse?</b>            Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hjelpeakse.            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer protokollen <b>loggfil TCHPR424.TXT</b> i samme mappe som .h-filen  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>            Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>            Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidingen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast.            Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 424 MAL FIRKANT UTV. ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;2. SENTRUM 2. AKSE ~
Q282=+75	;1. SIDELENGDE ~
Q283=+35	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q284=+75.1	;STOERSTEMAL 1. SIDE ~
Q285=+74.9	;MINSTEMAL 1. SIDE ~
Q286=+35	;STOERSTEMAL 2. SIDE ~
Q287=+34.95	;MINSTEMAL 2. SIDE ~
Q279=+0.1	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0.1	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY

## 6.9 syklus 425 MAL BREDDE INNVENDIG

### ISO-programmering

G425

### Bruk


Touch-probe-syklus **425** beregner posisjon og bredde for en not (lomme). Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avviket i en Q-parameter.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). 1. Probing skal alltid utføres i positiv retning av den programmerte aksen
- 3 Hvis du angir en forskyvning for den andre målingen, fører styringen touch-proben (eventuelt i sikker høyde) til neste probepunkt **2** og utfører der den andre probingen. I forbindelse med store nominelle lengder posisjonerer styringen ved hjelp av ilmating til det andre probepunktet. Hvis du ikke legger inn noen forskyvning, måler styringen bredden direkte i motsatt retning.
- 4 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avviket i følgende Q-parametre:

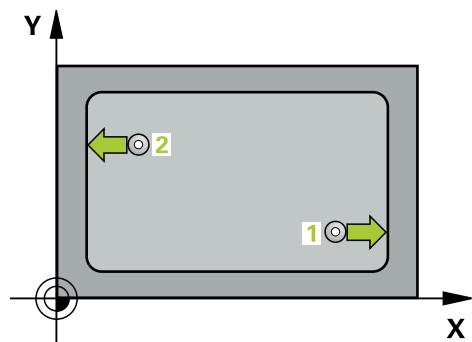

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q156</b>	Aktuell verdi for målt lengde
<b>Q157</b>	Faktisk verdi posisjon midtakse
<b>Q166</b>	Avvik for målt lengde

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Nominell lengde **Q311** må ligge mellom minste og største mål (**Q276/Q275**).

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

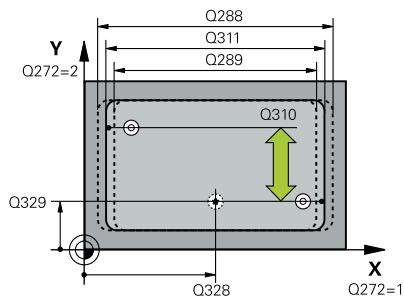

### Parameter

#### **Q328 Startpunkt 1. akse?**

Startpunkt for probeprosessen på arbeidsplanets hovedakse. Verdiene er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q329 Startpunkt 2. akse?**

Startpunkt for probeprosessen på arbeidsplanets hjelpeakse. Verdiene er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q310 Forskyvning for 2. måling (+/-)?**

Verdi som angir om touch-proben skal forskyves før andre måling. Hvis 0 presses inn, forskyver ikke styringen touch-proben. Verdien er inkrementell.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**


#### **Q272 Måleakse (1=1.akse/2=2.akse)?**

Aksen til arbeidsplanet som målingen skal utføres på:

**1:** Hovedakse = måleakse

**2:** Hjelpeakse = måleakse

Inndata: **1, 2**

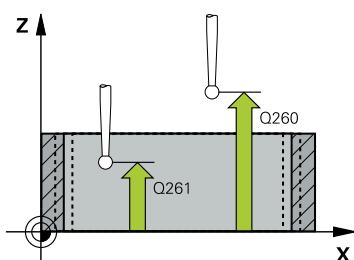

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdiene er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdiene er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q311 Nominell lengde?**

Nominell verdi for lengden som skal måles

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q288 Størstemål?**

Største tillatte lengde

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q289 Minstemål?**

Minste tillatte lengde

Inndata: **0-99999,9999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>  Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer protokollen <b>TCHPR425.TXT</b> i samme mappe som .h-filen  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>  Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>  Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>  Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidningen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast.  Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>  Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> kommer i tillegg til <b>SET_UP</b> (touch-probe-tabell) og virker bare ved probing av nullpunktet på touch-probe-aksen. Verdien er inkrementell.  Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?</b>  Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:  <b>0:</b> Flytt mellom målepunkter i målehøyde  <b>1:</b> Flytt mellom målepunkter i sikker høyde  Inndata: <b>0, 1</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 425 MAL BREDDER INNVENDIG ~	
Q328=+75	;STARTPUNKT 1. AKSE ~
Q329=-12.5	;STARTPUNKT 2. AKSE ~
Q310=+0	;FORSKYVN. 2. MALING ~
Q272=+1	;MALEAKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q260=+10	;SIKKER HOEYDE ~
Q311=+25	;NOMINELL LENGDE ~
Q288=+25.05	;MAKS. GRENSE ~
Q289=+25	;MINSTE GRENSE ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE

## 6.10 Syklus 426 MAL STYKKE UTVENDIG

### ISO-programmering

G426

### Bruk


Touch-probe-syklus **426** beregner posisjon og bredde for et steg. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avviket i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen beregner probepunktene ut fra syklusdefinisjonene og sikkerhetsavstanden ut fra kolonnen **SET\_UP** i touch-probe-tabellen

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Deretter kjører touch-proben til den angitte målehøyden og utfører den første proben med probemating (kolonne **F**). 1. Probing skal alltid utføres i negativ retning av den programmerte aksen
- 3 Deretter flyttes touch-proben i sikker høyde til neste probepunkt og gjennomfører andre probe der
- 4 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avviket i følgende Q-parametre:

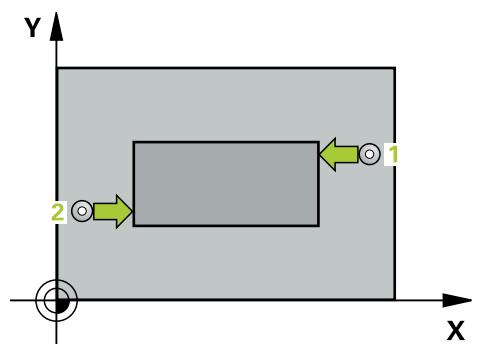

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
--------------------	-------------

<b>Q156</b>	Aktuell verdi for målt lengde
<b>Q157</b>	Faktisk verdi posisjon midtakse
<b>Q166</b>	Avvik for målt lengde

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

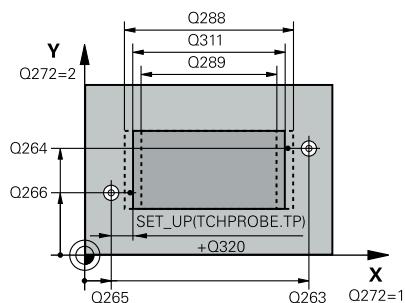

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q265 2. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q266 2. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**


#### **Q272 Måleakse (1=1.akse/2=2.akse)?**

Aksen til arbeidsplanet som målingen skal utføres på:

**1:** Hovedakse = måleakse

**2:** Hjelpeakse = måleakse

Inndata: **1, 2**

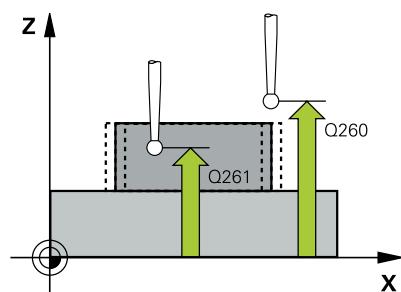

#### **Q261 Målehøyde i probeaksen?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspent) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q311 Nominell lengde?**

Nominell verdi for lengden som skal måles

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q288 Størstemål?**

Største tillatte lengde

Inndata: **0-99999,9999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q289 Minstemål?</b> Minste tillatte lengde Inndata: <b>0-99999,999</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b> Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR426.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b> Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b> Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b> Q330 Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidingen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast. Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 426 MAL STYKKE UTVENDIG ~	
Q263=+50	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+25	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q265=+50	;2. PUNKT 1. AKSE ~
Q266=+85	;2. PUNKT 2. AKSE ~
Q272=+2	;MÅLEAKSE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q311=+45	;NOMINELL LENGDE ~
Q288=+45	;MAKS. GRENSE ~
Q289=+44.95	;MINSTE GRENSE ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY

## 6.11 Syklus 427 MAL KOORDINATER

### ISO-programmering


G427

### Bruk

Touch-probe-syklus **427** beregner en koordinat på en valgt akse og legger inn verdien i en Q-parameter. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avviket i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk til probepunktet **1**. Styringen flytter samtidig touch-proben med sikkerhetsavstand mot den fastsatte kjøreretningen
- Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter flytter styringen touch-proben til arbeidsplanetet og det angitte probepunktet **1**, og måler den reelle verdien for den valgte aksen der
- 3 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer den beregnede koordinaten i følgende Q-parametre:

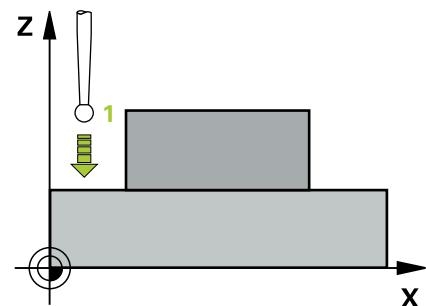

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
Q160	Målt koordinat

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis en akse i det aktive arbeidsplanetet er definert som måleakse (**Q272** = 1 eller 2), utfører styringen en verktøyradiuskorrigering. Styringen definerer korrigeringsretningen ut fra den definerte kjøreretningen (**Q267**).
- Hvis en touch-probe-akse er valgt som måleakse (**Q272** = 3), utfører styringen en verktøylengdekorriger
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- Målehøyden **Q261** må ligge mellom minste og største mål (**Q276/Q275**).
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter **Q330**, har angivelsene i parameterne **Q498** og **Q531** ingen innvirkning.
- Hvis du henviser til et dreieverktøy i parameter Q330, gjelder følgende:
  - Parameter **Q498** og **Q531** må beskrives.
  - Angivelsene for parameter **Q498**, **Q531** fra f.eks. syklus **800** må stemme overens med disse angivelsene.
  - Hvis styringen gjennomfører en korrigering av dreieverktøyet, blir de tilhørende verdiene korrigert i kolonnene **DZL** eller **DXL**.
  - Styringen overvåker også bruddtoleransen som er definert i kolonnen **LBREAK**

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

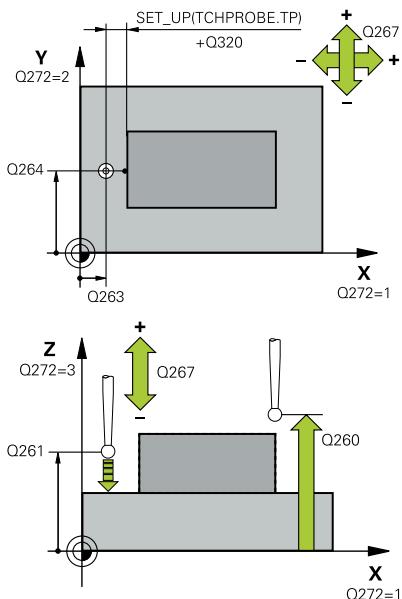

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums posisjon på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q272 Måleakse (1...3: 1=hovedakse)?**

Aksen som målingen skal utføres på:

- 1: Hovedakse = måleakse
- 2: Hjelpeakse = måleakse
- 3: Touch-probe-akse = måleakse

Inndata: **1, 2, 3**

#### **Q267 Kjøreretning 1 (+1=+ / -1=-)?**

Retningen som touch-proben skal kjøre frem til emnet i:

- 1: Negativ kjøreretning
- +1: Positiv kjøreretning

Inndata: **-1, +1**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>  Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR427.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>  Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q288 Størstemål?</b>  Største tillatte måleverdi  Inndata: <b>-99999,9999+-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q289 Minstemål?</b>  Minste tillatte måleverdi  Inndata: <b>-99999,9999+-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>  Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>  Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidingen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast.  Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>

**Hjelpebilde****Parameter****Q498 Snu verktøy (0=nei/1=ja)?**

Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter **Q330**. For å kunne overvåke dreieverktøyet korrekt må styringen kjenne til den nøyaktige bearbeidingssituasjonen. Angi derfor følgende:

**1:** Dreieverktøyet er speilet (snudd 180°), f.eks. via syklus **800** og parameter **Snu verktøy Q498=1**

**0:** Dreieverktøyet tilsvarer beskrivelsen fra dreieverktøytabelen toolturn.trn, ingen modifikasjon gjennom f.eks. syklus **800** g parameter **Snu verktøy Q498=0**

Inndata: **0, 1**

**Q531 Posisjoneringsvinkel?**

Bare relevant hvis du tidligere har angitt et dreieverktøy i parameter **Q330**. Angi posisjoneringsvinkelen mellom dreieverktøy og emne under bearbeidingen, f.eks. fra syklus **800** og parameter **Posisjoneringsvinkel? Q531**.

Inndata: **-180-+180**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 427 MAL KOORDINATER ~	
Q263=-+35	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=-+45	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q261=-+5	;MALEHOEYDE ~
Q320=-+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q272=-+3	;MALEAKSE ~
Q267=-1	;KJOERERETNING ~
Q260=-+20	;SIKKER HOEYDE ~
Q281=-+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q288=-+5.1	;MAKS. GRENSE ~
Q289=-+4.95	;MINSTE GRENSE ~
Q309=-+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=-+0	;VERKTØY ~
Q498=-+0	;SNU VERKTOY ~
Q531=-+0	;POSISJONERINGSVINKEL

## 6.12 Syklus 430 MAL HULLSIRKEL

### ISO-programmering


G430

### Bruk

Touch-probe-syklus **430** beregner sentrum og diameter for en hullsirkel ved å måle tre borer. Hvis du definerer toleranseverdier for syklusen, sammenligner styringen nominelle og faktiske verdier og legger inn avviket i Q-parameterne.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og med posisjoneringslogikk på det angitte midtpunktet for første boring **1**  
**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42
- 2 Deretter beveger touch-proben seg til angitt målehøyde, og registrerer midtpunktet i første boring gjennom fire prober
- 3 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i andre boring **2**
- 4 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registrerer midtpunktet i andre boring gjennom fire prober
- 5 Så beveger touch-proben seg tilbake til sikker høyde, og plasserer seg på det angitte midtpunktet i tredje boring **3**
- 6 Styringen flytter touch-proben til angitt målehøyde og registrerer midtpunktet i tredje boring gjennom fire prober
- 7 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer aktuelle verdier og avvik i følgende Q-parametre:

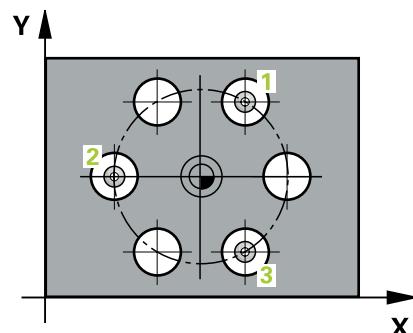

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q151</b>	Aktuell verdi, sentrum hovedakse
<b>Q152</b>	Aktuell verdi, sentrum hjelpeakse
<b>Q153</b>	Faktisk verdi hullsirkeldiameter
<b>Q161</b>	Avvik, sentrum hovedakse
<b>Q162</b>	Avvik, sentrum hjelpeakse
<b>Q163</b>	Avvik hullsirkeldiameter

### Tips:


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Syklus **430** utfører bare bruddovervåking, ingen automatisk verktøykorrigering.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

### Tips om programmering

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

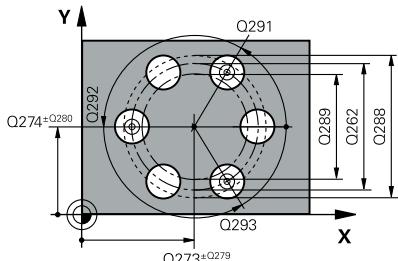

### Parameter

#### **Q273 Sentrum 1. akse (nominell)?**

Hullsirkelmidtpunkt (nominell verdi) på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q274 Sentrum 2. akse (nominell)?**

Hullsirkelmidtpunkt (nominell verdi) på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q262 Nominell diameter**

Angi boringens diameter.

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q291 Vinkel 1. boring?**

Polarkoordinativinkel for midpunktet i første boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q292 Vinkel 2. boring?**


Polarkoordinativinkel for midpunktet i andre boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

#### **Q293 Vinkel 3. boring?**

Polarkoordinativinkel for midpunktet i tredje boring i arbeidsplanet.  
Verdien er absolutt.

Inndata : **-360 000...+360 000**

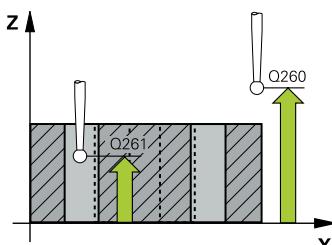

#### **Q261 Målehøyde i probeakse?**

Koordinat for kulesentrums på touch-probe-aksen der målingen skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q260 Sikker høyde?**

Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999 alternativ PREDEF**

#### **Q288 Størstemål?**

Største tillatte hullsirkeldiameter

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q289 Minstemål?**

Minste tillatte hullsirkeldiameter

Inndata: **0-99999,9999**

#### **Q279 Toleranseverdi sentrum 1. akse?**

Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hovedakse.

Inndata: **0-99999,9999**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q280 Toleranseverdi sentrum 2. akse?</b>            Tillatt posisjonsavvik på arbeidsplanets hjelpeakse.            Inndata: <b>0-99999,999</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR430.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet.  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q309 PGM-stopp ved toleransefeil?</b>            Definer om styringen skal avbryte programforløpet ved toleranseoverskridelser og vise en feilmelding:  <b>0:</b> Ikke avbryt programmet, og ikke vis feilmelding  <b>1:</b> Avbryt programmet, og vis feilmelding            Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q330 Verktøynummer for overvåking?</b>            Definer om styringen skal utføre en verktøyovervåking :  <b>0:</b> Overvåking ikke aktivert  <b>&gt;0:</b> Nummer eller navn på verktøyet som styringen har utført bearbeidingen med. Du kan overføre verktøyet direkte fra verktøytabellen med en funksjonstast.            Inndata: <b>0...99999.9</b> eller maksimalt <b>255</b> tegn  <b>Mer informasjon:</b> "Verktøyovervåking", Side 227</p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 430 MAL HULLSIRKEL ~	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q262=+80	;NIOMINELL DIAMETER ~
Q291=+0	;VINKEL 1. BORING ~
Q292=+90	;VINKEL 2. BORING ~
Q293=+180	;VINKEL 3. BORING ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q260=+10	;SIKKER HOEYDE ~
Q288=+80.1	;MAKS. GRENSE ~
Q289=+79.9	;MINSTE GRENSE ~
Q279=+0.15	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0.15	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY

## 6.13 Syklus 431 MAL PLAN

### ISO-programmering

G431

### Bruk


Touch-probe-syklus **431** beregner vinkelen til et plan ved å måle tre punkter og legger til verdiene i Q-parametere.

### Syklusforløp

- 1 Styringen posisjonerer touch-proben med igang (verdi fra kolonne **FMAX**) og posisjoneringslogikk til det programerte probepunktet **1** og måler det første nivåpunktet der. Styringen beveger samtidig touch-proben mot proberettingen for å legge inn en sikkerhetsavstand

**Mer informasjon:** "Posisjoneringslogikk", Side 42

- 2 Så flyttes touch-proben tilbake til sikker høyde og deretter til probepunkt **2** på arbeidsplanet, der den faktiske verdien for det andre punktet måles
- 3 Så flyttes touch-proben tilbake til sikker høyde og deretter til probepunkt **3** på arbeidsplanet, der den faktiske verdien for det tredje punktet måles
- 4 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake til sikker høyde, og lagrer den beregnede vinkelverdiene i følgende Q-parametre:

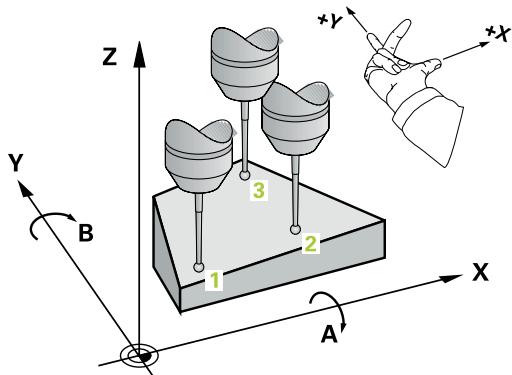

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q158</b>	A-aksens projeksjonsvinkel
<b>Q159</b>	B-aksens projeksjonsvinkel
<b>Q170</b>	Romvinkel A
<b>Q171</b>	Romvinkel B
<b>Q172</b>	Romvinkel C
<b>Q173 til Q175</b>	Måleverdier på touch-probe-aksen (første til tredje måling)

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du lagrer vinklene i referansepunktstabellen og deretter roterer med **PLANE SPATIAL** til **SPA=0, SPB=0, SPC=0**, får du flere løsninger der rotatingsaksene står på 0. Kollisjonsfare!

- ▶ Programmer **SYM (SEQ)** + eller **SYM (SEQ)** -


- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis styringen skal kunne beregne vinkelverdier, kan ikke de tre målepunktene ligge på en rett linje.
- Styringen tilbakestiller en aktiv grunnrotering når syklusen starter.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.
- I parameterne **Q170** til **Q172** lagres romvinklene som brukes av funksjonen **Drei arbeidsplan**. De to første målepunktene definerer innrettingen av hovedaksen når arbeidsplanet dreies.
- Det tredje målepunktet definerer retningen til verktøyaksen. Definer det tredje målepunktet langs den positive Y-aksen slik at verktøyaksen i det hørereroterende koordinatsystemet ligger riktig.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

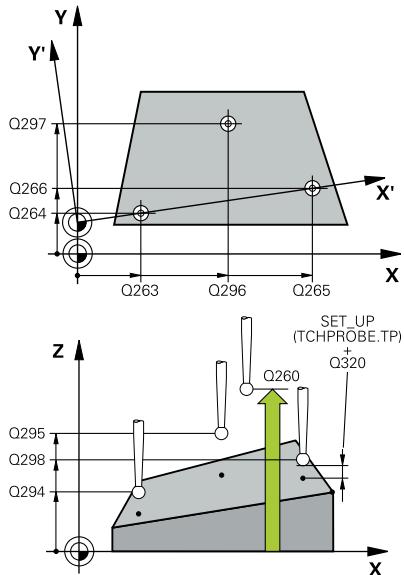

### Parameter

#### **Q263 1. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q264 1. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q294 1. Målepunkt 3. akse?**

Koordinat for første probepunkt i touch-probe-aksen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q265 2. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q266 2. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for andre probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q295 2. Målepunkt 3. akse?**

Koordinat for andre probepunkt i touch-probe-aksen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q296 3. Målepunkt 1. akse?**

Koordinat for tredje probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q297 3. Målepunkt 2. akse?**

Koordinat for tredje probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.  
Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q298 3. Målepunkt 3. akse?**

Koordinat for tredje probepunkt i touch-probe-aksen. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentningsutstyr) ikke kan kolidere. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q281 Måleprotokoll (0/1/2)?</b>            Definer om styringen skal opprette en måleprotokoll:  <b>0:</b> Ikke opprett måleprotokoll  <b>1:</b> Opprett måleprotokoll: Styringen lagrer <b>loggfilen TCHPR431.TXT</b> i samme mappe som det tilhørende NC-programmet  <b>2:</b> Programmet avbrytes, og måleprotokollen vises på styringsskjermen. Fortsett NC-programmet med <b>NC-start</b>            Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**


11 TCH PROBE 431 MAL PLAN ~	
Q263=+20	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+20	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q294=-10	;1. PUNKT 3. AKSE ~
Q265=+50	;2. PUNKT 1. AKSE ~
Q266=+80	;2. PUNKT 2. AKSE ~
Q295=+0	;2. PUNKT 3. AKSE ~
Q296=+90	;3. PUNKT 1. AKSE ~
Q297=+35	;3. PUNKT 2. AKSE ~
Q298=+12	;3. PUNKT 3. AKSE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+5	;SIKKER HOEYDE ~
Q281=+1	;MALEPROTOKOLL

## 6.14 Programmeringseksempler

### Eksempel: Måle og bearbeide rektangulær tapp

#### Programutføring


- Grovfreser rektangulær tapp med toleranse 0,5
- Måle rektangulær tapp
- Slettfrerer rektangulær tapp med hensyn til måleverdiene

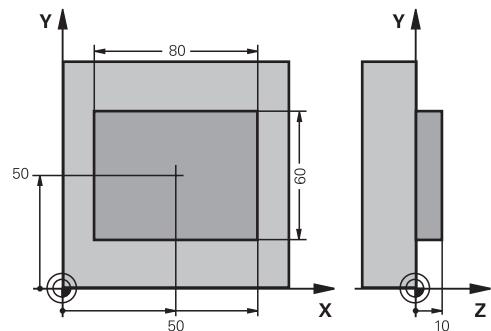

<b>0 BEGIN PGM TOUCHPROBE MM</b>	
<b>1 TOOL CALL 5 Z S6000</b>	; Verktøyoppkalling klargjøring
<b>2 Q1 = 81</b>	; Firkantlengde i X (grovfresmål)
<b>3 Q2 = 61</b>	; Firkantlengde i Y (grovfresmål)
<b>4 L Z+100 R0 FMAX M3</b>	; Frikjør verktøy
<b>5 CALL LBL 1</b>	; Start underprogram for bearbeiding
<b>6 L Z+100 R0 FMAX</b>	; Frikjør verktøy
<b>7 TOOL CALL 600 Z</b>	; Hent opp probe
<b>8 TCH PROBE 424 MAL FIRKANT UTV. ~</b>	
Q273=+50	;SENTRUM 1. AKSE ~
Q274=+50	;SENTRUM 2. AKSE ~
Q282=+80	;1. SIDELENGDE ~
Q283=+60	;2. SIDELENGDE ~
Q261=-5	;MALEHOEYDE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q260=+30	;SIKKER HOEYDE ~
Q301=+0	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q284=+0	;STOERSTEMAL 1. SIDE ~
Q285=+0	;MINSTEMAL 1. SIDE ~
Q286=+0	;STOERSTEMAL 2. SIDE ~
Q287=+0	;MINSTEMAL 2. SIDE ~
Q279=+0	;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
Q280=+0	;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
Q281=+0	;MALEPROTOKOLL ~
Q309=+0	;PGM-STOPP VED FEIL ~
Q330=+0	;VERKTOEY
<b>9 Q1 = Q1 - Q164</b>	; Beregn X-lengde ut fra målt avvik
<b>10 Q2 = Q2 - Q165</b>	; Beregn Y-lengde ut fra målt avvik
<b>11 L Z+100 R0 FMAX</b>	; Frikjør probe
<b>12 TOOL CALL 25 Z S8000</b>	; Verktøyoppkalling slettfrering
<b>13 L Z+100 R0 FMAX M3</b>	; Frikjør verktøy, programslutt

<b>14 CALL LBL 1</b>	; Start underprogram for bearbeiding
<b>15 L Z+100 R0 FMAX</b>	
<b>16 M30</b>	
<b>17 LBL 1</b>	; Underprogram med bearbeidingssyklus rektangulær tapp
<b>18 CYCL DEF 256 FIRKANTTAPP ~</b>	
Q218==+Q1	;1. SIDELENGDE ~
Q424==+82	;RAEMNEMAL 1 ~
Q219==+Q2	;2. SIDELENGDE ~
Q425==+62	;RAEMNEMAL 2 ~
Q220==+0	;RADIUS/FAS ~
Q368==+0.1	;TOLERANSE FOR SIDE ~
Q224==+0	;VINKEL VED ROTERING ~
Q367==+0	;TAPPLENGDE ~
Q207==+500	;MATING FREISING ~
Q351==+1	;CLIMB OR UP-CUT ~
Q201=-10	;DYBDE ~
Q202==+5	;MATEDYBDE ~
Q206==+3000	;MATING FOR MATEDYBDE ~
Q200==+2	;SIKKERHETSAVST. ~
Q203==+10	;KOOR. OVERFLATE ~
Q204==+20	;2. SIKKERHETSAVST. ~
Q370==+1	;BANEOVERLAPPING ~
Q437==+0	;TILKJORINGSPOSISJON ~
Q215==+0	;MASKINOPERASJON ~
Q369==+0	;TOLERANSE FOR DYBDE ~
Q338==+20	;INFEED SLETTFREISING ~
Q385==+500	;MATING GLATTDREIING
<b>19 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99</b>	; Syklusoppkalling
<b>20 LBL 0</b>	; Underprogramslutt
<b>21 END PGM TOUCHPROBE MM</b>	

## Eksempel: Måle kvadratisk lomme, protokollføre måleresultater

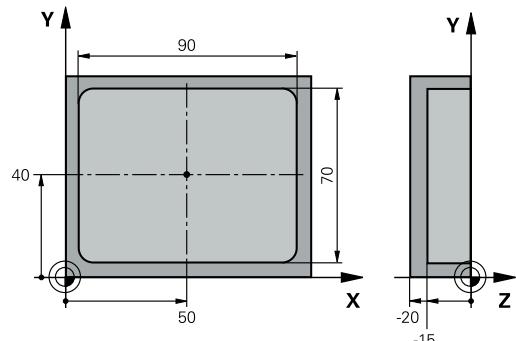

```

0 BEGIN PGM TOUCHPROBE_2 MM
1 TOOL CALL 600 Z ; Verktøyoppkalling probe
2 L Z+100 R0 FMAX ; Frikjør probe
3 TCH PROBE 423 MAL FIRKANT INNV. ~
    Q273=+50 ;SENTRUM 1. AKSE ~
    Q274=+40 ;SENTRUM 2. AKSE ~
    Q282=+90 ;1. SIDELENGDE ~
    Q283=+70 ;2. SIDELENGDE ~
    Q261=-5 ;MALEHOEYDE ~
    Q320=+2 ;SIKKERHETSAVST. ~
    Q260=+20 ;SIKKER HOEYDE ~
    Q301=+0 ;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
    Q284=+90.15 ;STOERSTEMAL 1. SIDE ~
    Q285=+89.95 ;MINSTEMAL 1. SIDE ~
    Q286=+70.1 ;STOERSTEMAL 2. SIDE ~
    Q287=+69.9 ;MINSTEMAL 2. SIDE ~
    Q279=+0.15 ;TOLERANSE 1. SENTRUM ~
    Q280=+0.1 ;TOLERANSE 2. SENTRUM ~
    Q281=+1 ;MALEPROTOKOLL ~
    Q309=+0 ;PGM-STOPP VED FEIL ~
    Q330=+0 ;VERKTOEY
4 L Z+100 R0 FMAX ; Frikjør verktøy, programslutt
5 M30
6 END PGM TOUCHPROBE_2 MM

```

# 7

**Touch-probe-  
sykluser:  
spesialfunksjoner**

## 7.1 Grunnleggende

### Oversikt



Kontrollsystemet må være forberedt for bruk av 3D touch-prober fra maskinprodusentens side.

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til probesyklusene hvis HEIDENHAIN-touch-prober brukes.

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

Styringen har sykluser for følgende spesialprogram:

Funksjons-tast	Syklus	Side
	Syklus 3 MALE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touch-probe-syklus for å opprette produsentsykluser</li> </ul>	283
	Syklus 4 MALING 3D <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle en valgfri posisjon</li> </ul>	286
	Syklus 444 BERORING 3D <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle en valgfri posisjon</li> <li>■ Beregning av avviket i forhold til de faktiske koordinatene</li> </ul>	288
	Syklus 441 HURTIGSOEK <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touch-probe-syklus for definisjon av ulike touch-probe-parametere</li> </ul>	294
	Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touch-probe-syklus for å definere en ekstrusjon</li> <li>■ Ekstrusjonsretning, -antall og -lengde er programmerbare</li> </ul>	296

## 7.2 Syklus 3 MALE

### ISO-programmering

NC-syntaks bare tilgjengelig i klartekst.

### Bruk

Touch-probe-syklus **3** beregner en valgfri posisjon på emnet i en valgfri proberetning. I motsetning til andre touch-probe-sykluser kan du i syklus **3** angi måleområdet **AVST** og målematingen **F** direkte. Etter at måleverdien er registrert kan tilbaketrekkingen også utføres via en definierbar verdi **MB**.

### Syklusforløp

- 1 Touch-proben kjører fra den gjeldende posisjonen i den fastsatte proberetningen med den angitte matingen. Polarvinkelen i syklusen definerer proberetningen
- 2 Etter at styringen har registrert posisjonen, stopper touch-proben. Styringen lagrer koordinatene for probekulens midtpunkt (X, Y, Z) i tre påfølgende Q-parametere. Styringen utfører ikke lengde- og radiuskorrigering. Nummeret til den første resultatparameteren definerer du i syklusen
- 3 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake i motsatt retning av proberetningen på grunnlag av verdien som er angitt for parameteren **MB**

### Tips:



Maskinprodusenten eller en programvareprodusent avgjør hvordan touch-probe-syklus **3** fungerer. Syklus **3** skal brukes innenfor spesielle touch-probe-sykluser.

- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Touch-probe-dataene **DIST** (maks. avstand til probepunktet) og **F** (probemating) som brukes i andre touch-probe-sykluser, fungerer ikke i touch-probe-syklus **3**.
- Vær oppmerksom på at styringen nesten alltid beskriver fire parametere som følger etter hverandre.
- Hvis styringen ikke kan fastsette et gyldig probepunkt, fortsetter NC-programmet uten at det vises feilmelding. I dette tilfellet henviser styringen til verdi -1 for 4. resultatparameter, slik at du kan utføre en tilsvarende feilbehandling.
- Styringen fører touch-proben tilbake via returbevegelsesbanen **MB**, men ikke over startpunktet til målingen. Slik kan kollisjon unngås under returnen.



Med funksjonen **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** kan du definere om syklusen skal påvirke probeinngang X12 eller X13.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b> Angi Q-parameternummeret som styringen skal tilordne verdien for første koordinat (X). Verdiene Y og Z finnes i følgende Q-parametere.</p> <p>Inndata : <b>0...1999</b></p>
	<p><b>Probeakse?</b> Angi aksen i proberetningen og bekreft med tasten <b>ENT</b>. Inndata: <b>X, Y eller Z</b></p>
	<p><b>Probevinkel?</b> Med denne vinkelen definerer du proberetningen. Vinkelen refererer til probeaksen. Bekreft med <b>ENT</b>-tasten. Inndata: <b>-180-+180</b></p>
	<p><b>Maks. måleområde?</b> Angi hvor langt fra startpunktet touch-proben skal bevege seg, og bekreft med ENT. Inndata : <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Mating ved måling</b> Angi matingen i mm/min. Inndata : <b>0...3000</b></p>
	<p><b>Maksimal returbev.bane?</b> Kjøreavstand mot proberetningen etter at nålen har svingt ut. Styringen fører touch-probe-systemet maksimalt tilbake til startpunktet, slik at kollisjon unngås. Inndata : <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Referansesystem? (0=FAKT/1=REF)</b> Angi om proberetningen og måleresultatet skal forholde seg til det gjeldende koordinatsystemet (<b>FAKTISK</b>, kan med andre ord være forskjøvet eller vridd) eller maskinens koordinatsystem (<b>REF</b>): <b>0</b>: Prob i det gjeldende systemet, og lagre måleresultatet i <b>FAKTISK</b>-systemet <b>1</b>: Prob i maskinens REF-system. Lagre måleresultatet i <b>REF</b>-systemet Inndata: <b>0, 1</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Feilmodus? (0=AV/1=PÅ)</b>
	Definer om styringen skal vise feilmelding eller ikke ved begynnelsen av syklusen når nålen har svingt ut. Når modus <b>1</b> velges, lagrer styringen verdien <b>-1</b> i 4. resultatparameter og fortsetter i syklusen:
	<b>0:</b> Vis feilmelding
	<b>1:</b> Ikke vis feilmelding
	Inndata: <b>0, 1</b>
<b>Eksempel</b>	
11 TCH PROBE 3.0 MALE	
12 TCH PROBE 3.1 Q1	
13 TCH PROBE 3.2 X VINKEL:+15	
14 TCH PROBE 3.3 ABST+10 F100 MB1 REFERANSESYSTEM:0	
15 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1	

## 7.3 Syklus 4 MALING 3D

### ISO-programmering

NC-syntaks bare tilgjengelig i klartekst.

### Bruk

Touch-probe-syklus **4** beregner en valgfri posisjon på emnet i en proberetning som defineres ved hjelp av en vektor. I motsetning til andre touch-probe-sykluser kan du angi probeområde og probemating direkte i syklus **4**. Tilbaketrekkingen etter at probeverdien er registrert, utføres også ut fra en definierbar verdi.

Syklus **4** er en hjelpesyklus som du kan bruke til probe-bevegelser med en ønsket touch-probe (TS eller TT). Styringen har ingen syklus som du kan kalibrere touch-proben TS i ønsket proberetning med.

### Syklusforløp

- 1 Styringen kjører fra den gjeldende posisjonen i den fastsatte proberetningen med den angitte matingen. Proberetningen fastsettes i syklusen ved hjelp av en vektor (deltaverdier i X, Y og Z)
- 2 Etter at styringen har registrert posisjonen, stopper styringen probebevegelsen. Styringen lagrer koordinatene for probeposisjonen X, Y og Z i tre påfølgende Q-parametere. Første parameternummer må angis i syklusen. Når du bruker touch-proben TS, blir proberesultatet korrigert med den kalibrerte sentrforskyvningen.
- 3 Deretter utfører styringen en posisjonering mot proberetningen. Kjøreavstanden definerer du i parameteren **MB**, og det blir da maksimalt kjørt frem til startposisjonen



Ved forposisjonering bør du sørge for at styringen kjører probekulens midtpunkt ukorrigert til definert posisjon.

### Tips:

<b>MERKNAD</b>	
<b>Kollisjonsfare!</b>	Hvis styringen ikke kan beregne et gyldig probepunkt, får 4. resultatparameter verdien -1. Styringen avbryter <b>ikke</b> programmet. Kollisjonsfare! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller at alle probepunktene kan nå</li> </ul>

- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Styringen fører touch-proben tilbake via returbevegelsesbanen **MB**, men ikke over startpunktet til målingen. Slik kan kollisjon unngås under returnen.
- Vær oppmerksom på at styringen nesten alltid beskriver fire parametere som følger etter hverandre.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b> Angi Q-parameternummeret som styringen skal tilordne verdien for første koordinat (X). Verdiene Y og Z finnes i følgende Q-parametere.</p> <p>Inndata : <b>0...1999</b></p>
	<p><b>Relativ målevei i X?</b> X-andel av retningsvektoren som touch-proben skal kjøres mot.</p> <p>Inndata: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Relativ målevei i Y?</b> Y-andel av retningsvektoren som touch-proben skal kjøres mot.</p> <p>Inndata: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Relativ målevei i Z?</b> Z-andel av retningsvektoren som touch-proben skal kjøres mot.</p> <p>Inndata: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Maks. måleområde?</b> Angi hvor langt touch-proben skal bevege seg fra startpunktet og langs retningsvektoren.</p> <p>Inndata: <b>-999999999...+999999999</b></p>
	<p><b>Mating ved måling</b> Angi matingen i mm/min.</p> <p>Inndata : <b>0...3000</b></p>
	<p><b>Maksimal returbev.bane?</b> Kjøreavstand mot proberetningen etter at nålen har svingt ut.</p> <p>Inndata : <b>0...999999999</b></p>
	<p><b>Referansesystem? (0=FAKT/1=REF)</b> Angi om proberesultatet skal lagres i inndatakoordinatsystemet (<b>FAKTISK</b>) eller i maskinkoordinatsystemet (<b>REF</b>).  <b>0:</b> Lagre måleresultatet i <b>FAKTISK</b>-systemet  <b>1:</b> Lagre måleresultatet i <b>REF</b>-systemet</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>

## Eksempel

11 TCH PROBE 4.0 MALING 3D
12 TCH PROBE 4.1 Q1
13 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1
14 TCH PROBE 4.3 ABST+45 F100 MB50 REFERANSESYSTEM:0

## 7.4 Syklus 444 BERORING 3D

### ISO-programmering

G444

### Bruk




Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.


Syklus **444** kontrollerer ett enkelt punkt på overflaten til en komponent. Denne syklusen brukes f.eks. ved formtilpassede komponenter til å måle flater med fri form. Den kan registrere om et punkt ligger med overmål eller undermål på overflaten til komponenten i forhold til en nominell koordinat. Deretter kan operatøren utføre ytterligere arbeidstrinn som etterarbeid osv.

Syklus **444** prøber frem til et ønsket punkt i rommet og beregner avviket fra en nominell koordinat. Det blir da tatt hensyn til en normalvektor som er fastsatt via parameter **Q581**, **Q582** og **Q583**. Normalvektoren står loddrett på en (tenkt) flate som ligger i den nominelle koordinaten. Normalvektoren peker bort fra flaten og fastsetter ikke proberetningen. Det er fornuftig å beregne normalvektoren ved hjelp av et CAD- eller CAM-system. Et toleranseområde **QS400** definerer det tillatte avviket mellom den faktiske og nominelle koordinaten langs normalvektoren. Dermed kan det f.eks. defineres at et programstopp følger etter et registrert undermålt. I tillegg viser styringen en protokoll, og avvikene blir lagret i Q-parameterne som er oppført nedenfor.

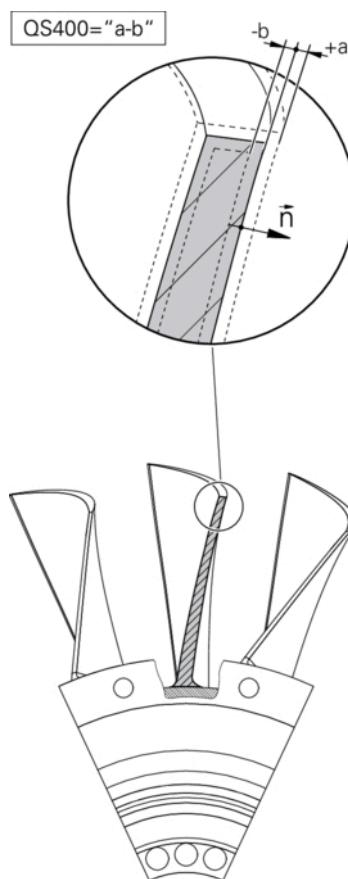

### Syklusforløp

- 1 Touch-proben kjører fra den gjeldende posisjonen til et punkt på normalvektoren som befinner seg i følgende avstand til den nominelle koordinaten: avstand = probekuleradius + verdi **SET\_UP** i tabellen tchprobe.tp (TNC:\table\tchprobe.tp) + **Q320**. Forhåndsposisjoneringen tar hensyn til en sikker høyde.  
**Mer informasjon:** "Kjøre touch-probe-sykluser", Side 42
- 2 Deretter kjører touch-proben til den nominelle koordinaten. Probeområdet er definert av DIST (ikke av normalvektoren). Normalvektoren blir bare brukt til korrekt beregning av koordinatene.)
- 3 Etter at styringen har registrert posisjonen, blir touch-proben trukket tilbake og stoppet. Styringen lagrer de registrerte koordinatene for kontaktpunktet i Q-parametere.
- 4 Til slutt flytter styringen touch-proben tilbake i motsatt retning av proberetningen på grunnlag av verdien som er angitt for parameteren **MB**

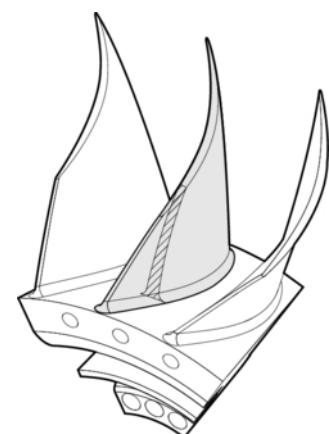

## Resultatparameter

Styringen lagrer resultatene av probingen i følgende parametere:

<b>Q-parameter- nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q151</b>	Målt posisjon hovedakse
<b>Q152</b>	Målt posisjon hjelpeakse
<b>Q153</b>	Målt posisjon verktøyakse
<b>Q161</b>	Målt avvik hovedakse
<b>Q162</b>	Målt avvik hjelpeakse
<b>Q163</b>	Målt avvik verktøyakse
<b>Q164</b>	Målt 3D-avvik <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mindre enn 0: undermål</li> <li>■ Større enn 0: overmål</li> </ul>
<b>Q183</b>	Emnestatus: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = ikke definert</li> <li>■ 0 = god</li> <li>■ 1 = etterarbeid</li> <li>■ 2 = kassere</li> </ul>

## Protokollfunksjon

Styringen oppretter en protokoll i .html-format etter kjøringen.

Resultatene fra hoved-, hjelpe- og verktøyaksen samt 3D-avviket blir protokollført i protokollen. Styringen lagrer protokollen i den samme mappen som .h-filen er lagret i (så lenge det ikke er konfigurert noen filbane for FN16).

Protokollen viser følgende innhold i i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen:

- Faktisk proberetning (som vektor i inntastingssystemet). Verdien til vektoren tilsvarer dermed det konfigurerte probeområdet
- Definert nominell koordinat
- (Hvis en toleranse **QS400** har blitt definert:) visning av øvre og nedre toleranse samt det registrerte avviket langs normalvektoren
- Registrert faktisk koordinat
- Fargevisning av verdiene (grønn for «god», oransje for «etterarbeid», rød for «kassere»)

**Tips:**

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- For å få nøyaktige resultater avhengig av touch-proben som brukes, bør du gjennomføre en 3D-kalibrering før syklus **444** blir utført. For en 3D-kalibrering er alternativ nr. 92 **3D-ToolComp** nødvendig.
- Syklus **444** oppretter en måleprotokoll i .html-format.
- Det vises en feilmelding hvis syklus **8 SPEILING**, syklus **11 SKALERING** eller syklus **26 SKALERING AKSE** er aktiv før syklus **444** utføres.
- Ved proben tas det hensyn til en aktiv TCPM. Probing av posisjoner med aktiv TCPM kan også skje ved inkonsekvent tilstand i **Drei arbeidsplan**.
- Hvis maskinen er utstyrt med en kontrollert spindel, må du aktivere vinkelsporingen i touch-probe-tabellen (**kolonnen TRACK**). Dermed økes målenøyaktigheten med en 3D-touch-probe.
- I syklus **444** henviser alle koordinatene til inntastingssystemet.
- Styringen beskriver returparameteren med de målte verdiene.

**Mer informasjon:** "Bruk", Side 288

- Verktøystatusen god/etterarbeid/kassere blir stilt inn ved hjelp av Q-parameter **Q183** uavhengig av parameter **Q309**.

**Mer informasjon:** "Bruk", Side 288

**Merknad i forbindelse med maskinparametere**

- Avhengig av innstillingen til den valgfrie maskinparametren **chkTiltingAxes** (nr. 204600) blir det ved probingen kontrollert om stillingen til rotatingsaksene stemmer overens med dreievinkelene (3D-ROT). Hvis det ikke er tilfelle, viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q263 1. Målepunkt 1. akse?</b>            Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hovedakse.            Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q264 1. Målepunkt 2. akse?</b>            Koordinat for første probepunkt på arbeidsplanets hjelpeakse.            Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q294 1. Målepunkt 3. akse?</b>            Koordinat for første probepunkt i touch-probe-aksen. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q581 Hovedakse for normal flate?</b>            Her angir du flatenormalene i hovedakseretningen. Visningen av flatenormalene for et punkt utføres som regel ved hjelp av et CAD/CAM-system.            Inndata : <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q582 Hjelpeakse for normal flate?</b>            Her angir du flatenormalene i hjelpeakseretningen. Visningen av flatenormalene for et punkt utføres som regel ved hjelp av et CAD/CAM-system.            Inndata : <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q583 Verktøyakse for normal flate?</b>            Her angir du flatenormalene i verktøyakseretningen. Visningen av flatenormalene for et punkt utføres som regel ved hjelp av et CAD/CAM-system.            Inndata : <b>-10...+10</b></p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>            Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.            Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Koordinater på verktøyaksen der touch-proben og emnet (oppspentingsutstyr) ikke kan kollidere. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>QS400 Angi toleranse?</b></p> <p>Her angir du et toleranseområde som blir overvåket av syklusen. Toleransen definerer det tillatte avviket langs flatenormalene. Dette avviket blir registrert mellom den nominelle koordinaten og den faktiske koordinaten for komponenten. (Flatenormalene blir definert ved hjelp av <b>Q581 – Q583</b>, den nominelle koordinaten blir definert ved hjelp av <b>Q263, Q264, Q294</b>) Toleranseverdien blir delt opp akseproporsjonalt avhengig av normalvektoren, se eksempel.</p> <p><b>Eksempler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>QS400 ="0.4-0.1"</b> betyr: øvre toleranse = nominell koordinat +0.4, nedre toleranse = nominell koordinat -0.1. For syklusen resulterer det i følgende toleranseområde: nominell koordinat + +0.4 til nominell koordinat -0.1".</li> <li>■ <b>QS400 ="0.4"</b> betyr: øvre toleranse = nominell koordinat +0.4, nedre toleranse = nominell koordinat. For syklusen resulterer det i følgende toleranseområde: nominell koordinat + +0.4 til nominell koordinat.</li> <li>■ <b>QS400 ="-0.1"</b> betyr: øvre toleranse = nominell koordinat, nedre toleranse = nominell koordinat -0.1. For syklusen resulterer det i følgende toleranseområde: nominell koordinat til nominell koordinat -0.1.</li> <li>■ <b>QS400 =" "</b> betyr: toleransen blir ikke tatt hensyn til.</li> <li>■ <b>QS400 ="0"</b> betyr: toleransen blir ikke tatt hensyn til.</li> <li>■ <b>QS400 ="0.1+0.1"</b> betyr: toleransen blir ikke tatt hensyn til.</li> </ul> <p>Inndata: Maks. <b>255</b> tegn</p> <p><b>Q309 Reaksjon ved toleransefeil?</b></p> <p>Definer om styringen skal avbryte programforløpet og vise en melding ved et registrert avvik:</p> <p><b>0:</b> Ikke avbryt programmet og ikke vis melding ved toleranseoverskridelse.</p> <p><b>1:</b> Avbryt programmet og vis melding ved toleranseoverskridelse.</p> <p><b>2:</b> Hvis den registrerte faktiske verdien langs flatenormalvektoren befinner seg under den nominelle verdien, viser styringen en melding og avbryter NC-programmet. Men det blir ikke satt i verk noen feilreaksjon hvis den registrerte faktiske verdien befinner seg over den nominelle verdien.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

**Eksempel**

11 TCH PROBE 444 BERORING 3D -	
Q263=+0	;1. PUNKT 1. AKSE ~
Q264=+0	;1. PUNKT 2. AKSE ~
Q294=+0	;1. PUNKT 3. AKSE ~
Q581=+1	;NORMAL HOVEDAKSE ~
Q582=+0	;NORMAL HJELPEAKSE ~
Q583=+0	;NORMAL VERKT.-AKSE ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVSTAND ~
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE ~
QS400="1-1"	;TOLERANSE ~
Q309=+0	;FEILREAKSJON

## 7.5 Syklus 441 HURTIGSOEK

### ISO-programmering

#### G441

### Bruk

Med touch-probe-syklus **441** kan du definere ulike globale touch-probe-parametere, f.eks. posisjoneringsmating, for alle etterfølgende touch-probe-sykluser.



Syklus **441** konfigurerer parametere for probesykluser.  
Denne syklusen utfører ingen maskinbevegelser.

### Tips:

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- **END PGM, M2, M30** tilbakestiller de globale innstillingene i syklus **441**.
- Syklusparameter **Q399** er avhengig av maskinkonfigurasjonen. Muligheten for å orientere touch-proben fra NC-programmet må stilles inn av maskinprodusenten.
- Hvis maskinen har adskilte potensiometere for ilgang og mating, kan du også ved **Q397 = 1** bare regulere matingen med potensiometeret for matebevegelser.

### Merknad i forbindelse med maskinparametere

- I maskinparameteren **maxTouchFeed** (nr. 122602) kan maskinprodusenten begrense matingen. I denne maskinparameteren defineres den absolutte, maksimale matingen.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q396 Posisjoneringsmating?</b>  Definer hvilken mating styringen skal gjennomføre posisjoneringsbevegelsene til touch-proben med.  Inndata: <b>0...99999.999</b></p>
	<p><b>Q397 Forpos. med maskinhurtiggang?</b>  Definer om styringen ved forposisjonering av touch-proben skal kjøre med matingen <b>FMAX</b> (maskinen i ilgang):  <b>0:</b> Forposisjoner med matingen fra <b>Q396</b>  <b>1:</b> Forposisjoner med maskinilgangen <b>FMAX</b>  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q399 Vinkelføring (0/1)?</b>  Definer om styringen skal orientere touch-proben før hvert probeforløp:  <b>0:</b> Ikke orientere  <b>1:</b> Orienter spindel før hvert probeforløp (øker nøyaktigheten)  Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q400 Automatisk avbrudd?</b>  Definer om styringen skal avbryte programkjøringen og vise måleresultatene på skjermen etter en touch-probe-syklus for automatisk måling av emnet:  <b>0:</b> Ikke avbryt programkjøringen selv om visning av måleresultater på skjermen er valgt for den aktuelle touch-probe-syklusen  <b>1:</b> Avbryt programmet og vis måleresultatene på skjermen. Du kan deretter fortsette programkjøringen med <b>NC-start</b>  Inndata: <b>0, 1</b></p>

## Eksempel

<b>11 TCH PROBE 441 HURTIGSOEK ~</b>	
<b>Q396=+3000</b>	<b>;POSISJONERINGSMATING ~</b>
<b>Q397=+0</b>	<b>;HURTIGG.MALING=FMAKS ~</b>
<b>Q399=+1</b>	<b>;VINKELFOERING ~</b>
<b>Q400=+1</b>	<b>;AVBRUDD</b>

## 7.6 Syklus 1493 PROBE EKSTRUSJON

### ISO-programmering

**G1493**

### Bruk

Med syklus **1493** kan du gjenta probepunktene for bestemte touch-probe-sykluser langs en linje. Du definerer retningen, lengden og antallet for gjentakelsene i syklusen.

Med gjentakelsene kan du f.eks. gjennomføre flere målinger i forskjellige høyder for å fastsette avvik på grunn av verktøyavbøyning. Du kan også bruke ekstrusjonen for økt nøyaktighet ved probing. Med flere målepunkter kan du bedre registrere smuss på emnet eller grove overflater.


For å aktivere gjentakelser for bestemte probepunkter, må du definere syklus **1493** før touch-probe-syklusen. Denne syklusen er avhengig av definisjon aktiv enten bare for den neste syklusen, eller for hele NC-programmet. Styringen tolker ekstrusjonen i inndatakoordinatsystemet **I-CS**.

Følgende sykluser kan utføre en ekstrusjon

- **PROBENIVA** (Syklus **1420**, DIN/ISO: **G1420**, alternativ 17), se Side 61
- **PROBEKANT** (Syklus **1410**, DIN/ISO: **G1410**), se Side 68
- **PROBE TO SIRKLER** (Syklus **1411**, DIN/ISO: **G1411**), se Side 75
- **SKRAAKANTPROBING** (Syklus **1412**, DIN/ISO: **G1412**), se Side 83
- **SKJÆREPUNKTPROBING** (Syklus **1416**, DIN/ISO: **G1410**), se Side 91
- **POSISJONSPROBING** (Syklus **1400**, DIN/ISO: **G1400**), se Side 127
- **SIRKELPROBING** (Syklus **1401**, DIN/ISO: **G1401**), se Side 130
- **PROBE SLOT/RIDGE** (Syklus **1404**, DIN/ISO: **G1411**), se Side 140
- **PROBE POSITION OF UNDERCUT** (Syklus **1430**, DIN/ISO: **G1430**), se Side 144
- **PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (Syklus **1434**, DIN/ISO: **G1434**), se Side 149

### Resultatparameter

Styringen lagrer resultatene for probesyklusen i følgende Q-parametere:

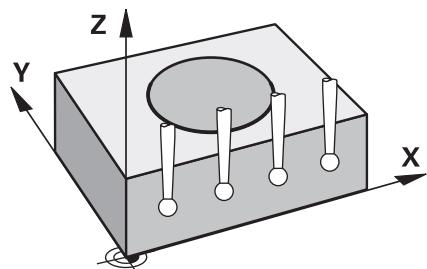

Q-parameter-nummer	Beskrivelse
<b>Q970</b>	Maksimalt avvik fra den ideelle linjen probepunkt 1
<b>Q971</b>	Maksimalt avvik fra den ideelle linjen probepunkt 2
<b>Q972</b>	Maksimalt avvik fra den ideelle linjen probepunkt 3
<b>Q973</b>	Maksimalt avvik for diameter 1
<b>Q974</b>	Maksimalt avvik for diameter 2

### QS-parametere

I tillegg til returparameter **Q97x** lagrer styringen enkelte resultater i QS-parameterne **QS97x**. Styringen lagrer resultatene fra alle målepunkter fra **en** ekstrusjon i den enkelte QS-parameteren. Hvert resultat er to tegn langt og skilt fra hverandre med et mellomrom. Slik kan styringen enkelt omsette de enkelte verdiene i NC-programmet per strengbearbeiding og bruke dem til spesielle automatiserte beregninger.

Resultat i en QS-parameter:

**QS970** = "0.12345678 -1.1234567 -2.1234567 -3.12345678"

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Klartekst-** eller **DIN/ISO-programmering**

### Protokollfunksjon

Etter behandlingen oppretter styringen en protokoll som HTML-fil. Protokollen viser resultatene fra 3D-avvikene grafisk og i tabellform. Styringen lagrer protokollen i samme mappe som NC-programmet ligger.

Alt etter syklus inneholder protokollen følgende innhold i hoved-, hjelpe- og verktøyaksen eller sirkelmidtpunkt og diameter:

- Faktisk proberetning (som vektor i inntastingssystemet). Verdien til vektoren tilsvarer dermed det konfigurerte probeområdet
- Definert nominell koordinat
- Øvre og nedre dimensjon samt registrert avvik langs normalvektoren
- Registrert faktisk koordinat
- Farget visning av verdiene:
  - Grønn: god
  - Oransje: etterarbeid
  - Rød: kassere
- Ekstrusjonspunkter

### Ekstrusjonspunkter:


Den horisontale aksen representerer ekstrusjonsretningen. De blå punktene er de enkelte målepunktene. Røde linjer viser øvre og nedre grense for målene. Hvis en verdi overskridt en angitt toleranse, farger styringen området rødt i grafikken.

### Tips:

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Hvis **Q1145>0** og **Q1146=0**, gjennomfører styringen antallet ekstrusjonspunkter på samme sted.
- Hvis du gjennomfører en ekstrusjon med syklusen **1401 SIRKELPROBING** eller **1411 PROBE TO SIRKLER**, må ekstrusjonsretningen tilsvare **Q1140=+3**, ellers viser styringen en feilmelding.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

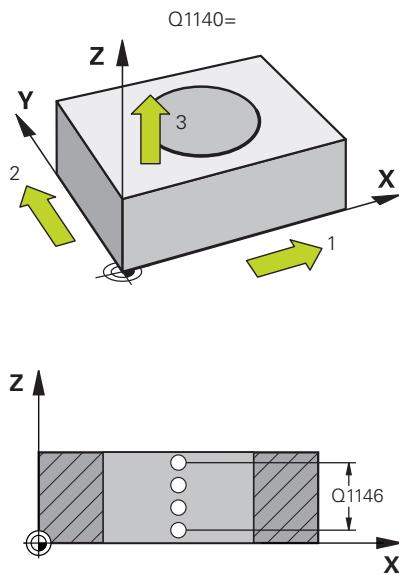

### Parameter

#### **Q1140 Retning for ekstrusjon (1-3)?**

**1:** Ekstrusjon i hovedakseretning

**2:** Ekstrusjon i hjelpeakseretning

**3:** Ekstrusjon i verktøyakseretning

Inndata: **1, 2, 3**

#### **Q1145 Antall ekstruksjonspunkter?**

Antall målepunkter som syklusen gjentar på ekstrusjonslengden  
**Q1146.**

Inndata : **1...99**

#### **Q1146 Ekstrusjonens lengde?**

Lengden som målepunktene gjentas på.

Inndata: **-99...+99**

#### **Q1149 Ekstrusjon: Modal levetid?**

Virkning av syklusen:

**0:** Ekstrusjonen gjelder bare for den neste syklusen.

**1:** Ekstrusjonen gjelder til slutten av NC-programmet.

Inndata: **-99...+99**

### Eksempel

<b>11 TCH PROBE 1493 PROBE EKSTRUSJON ~</b>	
<b>Q1140=+3</b>	<b>;EKSTRUSJONSRETNING ~</b>
<b>Q1145=+1</b>	<b>;EKSTRUSJONSPUNKTER ~</b>
<b>Q1146=+0</b>	<b>;EKSTRUSJONSLENGDE ~</b>
<b>Q1149=+0</b>	<b>;EKSTRUSJON MODAL</b>

## 7.7 Kalibrere koblende touch-probe

For å kunne bestemme det faktiske koblingspunktet til en 3D-touch-probe nøyaktig, må du kalibrere touch-proben. Hvis ikke kan ikke styringen registrere nøyaktige måleresultater.



Kalibrer alltid touch-probe ved:

- igangsetting
- Nålebrudd
- Nålebytte
- endring i probematingen
- forstyrrelser, for eksempel hvis maskinen blir for varm
- endring av aktiv verktøyakse

Styringen overtar kalibreringsverdiene for den aktive touch-proben rett etter kalibreringsprosessen. De oppdaterte verktøydataene aktiveres umiddelbart. Det er da ikke nødvendig med en ny verktøyoppkalling.

Under kalibreringen bestemmer styringen den effektive lengden til nålen og den effektive radiusen til probekulen. For å kalibrere 3D-touch-proben må du feste en innstillingsring eller en tapp med kjent høyde og kjent radius på maskinbordet.

Styringen har kalibreringssykuser for kalibrering av lengde og for kalibrering av radius:

Slik går du frem:



- ▶ Trykk på tasten **TOUCH PROBE**



- ▶ Trykk på funksjonstasten **TS KALIBR.**
- ▶ Velg kalibreringssyklus

Kalibreringssyklusene til styringen

Funksjonstast	Funksjon	Side
461	Syklus 461 KALIBRER TS LENGDE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalibrere lengde</li> </ul>	301
462	Syklus 462 KALIBRER INNVENDIG TS RADIUS <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beregne radius med en kalibreringsring</li> <li>■ Beregne senterforskyvning med en kalibreringsring</li> </ul>	303
463	Syklus 463 KALIBRER UTVENDIG TS RADIUS <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beregne radius med en tapp eller kalibreringsdør</li> <li>■ Beregne senterforskyvning med en tapp eller kalibreringsdør</li> </ul>	306
460	Syklus 460 KALIBRERE TS <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beregne radius med en kalibreringskule</li> <li>■ Beregne senterforskyvning med en kalibreringskule</li> </ul>	309

## 7.8 Vise kalibreringsverdier

Styringen lagrer effektiv lengde og effektiv radius for touch-proben i verktøytabellen. Senterforskyvningen av touch-proben lagrer styringen i touch probe-tabellen, i kolonnene **CAL\_OF1** (hovedakse) og **CAL\_OF2** (hjelpeakse). Hvis du vil vise de lagrede verdiene, trykker du på funksjonstasten for touch-probe-tabellen.

Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles **TCHPRAUTO.html**. Lagringsstedet for denne filen er den samme som for utgangsfilen. Måleprotokollen kan vises på styringen med nettleseren. Hvis det brukes flere sykluser til kalibrering av touch-proben i et NC-program, befinner alle måleprotokollene seg under **TCHPRAUTO.html**. Hvis du kjører en touch-probe-syklus i manuell driftsmodus, lagrer styringen måleprotokollen under navnet TCHPRMAN.html. Lagringsstedet for denne filen er mappen TNC:\\*.



Kontroller at verktøynummeret i verktøytabellen og touch-probe-nummeret i touch-probe-tabellen passer sammen. Det gjelder uansett om du vil kjøre touch-probe-syklusen automatisk eller i driftsmodusen **Manuell drift**.



**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurere maskin, teste og kjøre NC-program**



## 7.9 Syklus 461 KALIBRER TS LENGDE

### ISO-programmering

G461


#### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Før du starter kalibreringssyklusen, må du angi nullpunktet i spindelaksen slik at Z=0 på maskinbordet og forposisjonere touchproben over kalibreringsringen.

Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles **TCHPRAUTO.html**. Lagringsstedet for denne filen er den samme som for utgangsfilen. Måleprotokollen kan vises på styringen med nettleseren. Hvis det brukes flere sykluser til kalibrering av touch-proben i et NC-program, befinner alle måleprotokollene seg under **TCHPRAUTO.html**.

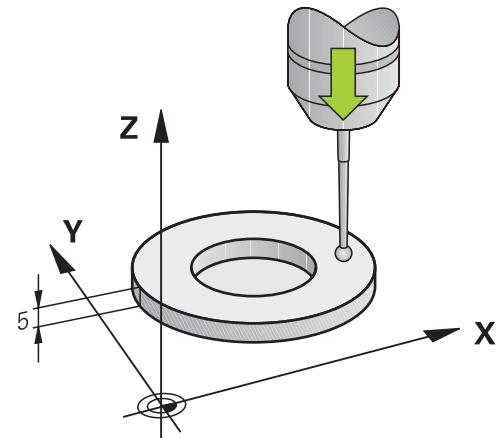

#### Syklusforløp

- 1 Styringen orienterer touch-proben i vinkelen **CAL\_ANG** fra touchprobe-tabellen (bare når touch-proben kan orienteres)
- 2 Styringen prøver fra den gjeldende posisjonen i negativ spindelretning med probeforskyvning (kolonne **F** i touch-probe-tabellen)
- 3 Deretter fører styringen touch-proben med ildgang (kolonne **FMAX** i touch-probe-tabellen) tilbake til startposisjonen

**Tips:**

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Den effektive lengden til touch-probe er alltid relatert til nullpunktet på emnet. Verktøyets referansepunkt befinner seg ofte på den såkalte spindelnesen, som er den plane flaten til spindelen. Maskinprodusenten kan også plassere verktøyets referansepunkt på et avvikende sted.
- Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles TCHPRAUTO.html.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

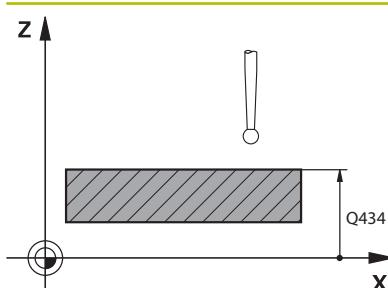**Syklusparametere****Hjelpebilde****Parameter****Q434 Ref.punkt for lengde?**

Referanse for lengden (f.eks. høyde innstettingsring). Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

**Eksempel**

**11 TCH PROBE 461 KALIBRERE LENGDE FOR TS -**

**Q434=+5 ;REFERANSEPUNKT**

## 7.10 Syklus 462 KALIBRER INNVENDIG TS RADIUS

### ISO-programmering

G462

#### Bruk



Følg maskinhåndboken!


Før du starter kalibreringssyklusen, må du forposisjonere touch-proben i sentrum av kalibreringsringen og i ønsket målehøyde.

Under kalibrering av probekuleradiusen utfører styringen en automatisk proberutine. I den første omgangen beregner styringen sentrum av kalibreringsringen eller tappen (grov måling) og posisjonerer touch-proben i sentrum. Deretter blir den egentlige kalibreringsprosedyren (finmåling) for probekulens radius beregnet. Hvis det er mulig å utføre omslagsmåling med touch-proben, blir senterforskyvningen beregnet i neste omgang.

Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles **TCHPRAUTO.html**. Lagringsstedet for denne filen er den samme som for utgangsfilen. Måleprotokollen kan vises på styringen med nettleseren. Hvis det brukes flere sykluser til kalibrering av touch-proben i et NC-program, befinner alle måleprotokollene seg under **TCHPRAUTO.html**.

Touch-probrens orientering definerer kalibreringsrutinen:

- Orientering er ikke mulig eller orientering er bare mulig i én retning: Styringen utfører en grov- og en finmåling og beregner den effektive probekuleradiusen (kolonne R i tool.t)
- Orientering er mulig i to retninger (f.eks. kabel-touch-prober fra HEIDENHAIN): Styringen utfører en grov- og en finmåling, dreier touch-proben 180° og utfører fire proberutiner til. Under omslagsmålingen blir, i tillegg til radiusen, også senterforskyvningen (CAL\_OF i tchprobe.tp) beregnet
- Ønsket orientering mulig (f.eks. infrarød touch-probe fra HEIDENHAIN): Proberutine: se "Orientering er mulig i to retninger"

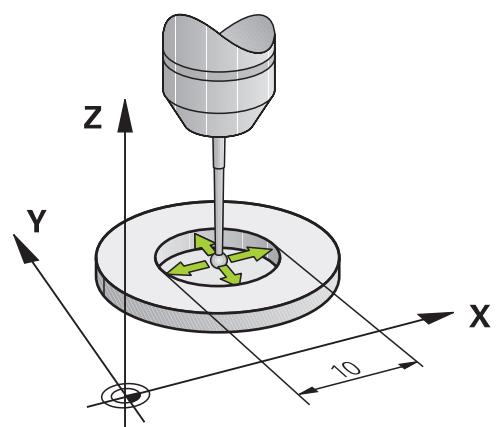

**Tips:**

For å kunne bestemme senterforskyvning for probekulen må styringen være forberedt for denne funksjonen fra maskinprodusentens side.

Egenskapen for hvorvidt og hvordan touch-proben din kan orienteres, er forhåndsdefinert i HEIDENHAIN-touch-prober. Andre touch-prober blir konfigurert av maskinprodusenten.

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**


Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Du kan bare beregne senterforskyvningen med en egnet touch-probe.
- Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles TCHPRAUTO.html.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

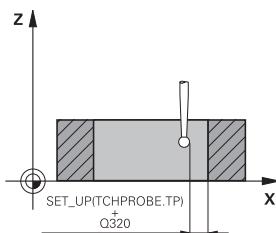**Syklusparametere****Hjelpebilde****Parameter****Q407 Nøyaktig kalibreringsringradius?**

Angi radius for kalibreringsringen.

Inndata: **0.0001...99.9999**

**Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

**Q423 Antall prober?**

Antall målepunkter på diameteren. Verdien er absolutt.

Inndata: **3...8**

**Q380 Ref.vinkel hovedakse?**

Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata: **0...360**

**Eksempel****11 TCH PROBE 462 KALIBRERE TS I EN RING ~**

<b>Q407=+5</b>	<b>;RINGRADIUS ~</b>
----------------	----------------------

<b>Q320=+0</b>	<b>;SIKKERHETSAVST. ~</b>
----------------	---------------------------

<b>Q423=+8</b>	<b>;ANTALL PROBER ~</b>
----------------	-------------------------

<b>Q380=+0</b>	<b>;REFERANSEVINKEL</b>
----------------	-------------------------

## 7.11 Syklus 463 KALIBRER UTVENDIG TS RADIUS

### ISO-programmering

G463

#### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Før du starter kalibreringssyklusen, må du forposisjonere touch-proben midt over kalibreringsdoren. Posisjoner touch-proben i probeaksen omtrent i sikkerhetsavstand over (verdi fra touch-probetabellen + verdi fra syklus) kalibreringsdoren.

Under kalibrering av probekuleradiusen utfører styringen en automatisk proberutine. I den første omgangen beregner styringen sentrum av kalibreringsringen eller tappen (grov måling) og posisjonerer touch-proben i sentrum. Deretter blir den egentlige kalibreringsprosedyren (finmåling) for probekulens radius beregnet. Hvis det er mulig å utføre omslagsmåling med touch-proben, blir senterforskyvningen beregnet i neste omgang.

Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles **TCHPRAUTO.html**. Lagringsstedet for denne filen er den samme som for utgangsfilen. Måleprotokollen kan vises på styringen med nettleseren. Hvis det brukes flere sykluser til kalibrering av touch-proben i et NC-program, befinner alle måleprotokollene seg under **TCHPRAUTO.html**.

Touch-probens orientering definerer kalibreringsrutinen:

- Orientering er ikke mulig eller orientering er bare mulig i én retning: Styringen utfører en grov- og en finmåling og beregner den effektive probekuleradiusen (kolonne R i tool.t)
- Orientering er mulig i to retninger (f.eks. kabel-touch-prober fra HEIDENHAIN): Styringen utfører en grov- og en finmåling, dreier touch-proben 180° og utfører fire proberutiner til. Under omslagsmålingen blir, i tillegg til radiusen, også senterforskyvningen (CAL\_OF i tchprobe.tp) beregnet
- Ønsket orientering mulig (f.eks. infrarød touch-probe fra HEIDENHAIN): Proberutine: se «Orientering er mulig i to retninger»

**Tips:**

For å kunne bestemme senterforskyvning for probekulen må styringen være forberedt for denne funksjonen fra maskinprodusentens side.

Egenskapen for hvorvidt og hvordan touch-proben din kan orienteres er allerede forhåndsdefinert i HEIDENHAIN-touch-prober. Andre touch-prober blir konfigurert av maskinprodusenten.

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Du kan bare beregne senterforskyvningen med en egen touch-probe.
- Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll.  
Denne protokollen kalles TCHPRAUTO.html.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du ha programmert en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

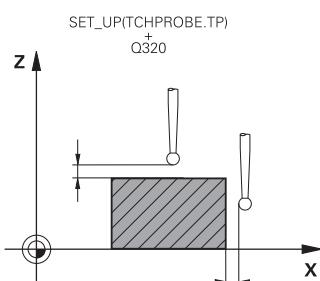

### Parameter

#### **Q407 Nøyaktig kalibreringstappradius?**

Innstillingsringens diameter

Inndata: **0.0001...99.9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** er additiv til kolonnen **SET\_UP** i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

#### **Q423 Antall prober?**

Antall målepunkter på diametren. Verdien er absolutt.

Inndata: **3...8**

#### **Q380 Ref.vinkel hovedakse?**

Vinkel mellom hovedaksen for arbeidsplanet og det første probepunktet. Verdien er absolutt.

Inndata: **0...360**

### Eksempel

<b>11 TCH PROBE 463 KALIBRERE TS PAA EN TAPP ~</b>	
<b>Q407=+5</b>	<b>;TAPPRADIUS ~</b>
<b>Q320=+0</b>	<b>;SIKKERHETSAVST. ~</b>
<b>Q301=+1</b>	<b>;FLYTT TIL S. HOEYDE ~</b>
<b>Q423=+8</b>	<b>;ANTALL PROBER ~</b>
<b>Q380=+0</b>	<b>;REFERANSEVINKEL</b>

## 7.12 Syklus 460 KALIBRERE TS

### ISO-programmering

G460


#### Bruk



Følg maskinhåndboken!

En koblende 3D-touch-probe kan kalibreres automatisk til en nøyaktig kalibreringskule ved hjelp av syklus **460**.


I tillegg er det mulig å registrere 3D-kalibreringsdata. Alternativ #92 **3D-ToolComp** er nødvendig for å kunne gjøre dette. 3D-kalibreringsdata beskriver bevegelseskarakteristikken til touchproben i ønsket proberetning. 3D-kalibreringsdataene blir lagret under TNC:\system\3D-ToolComp\\*. I verktøytabellen blir det i kolonne **DR2TABLE** henvis til 3DTC-tabellen. Ved probing blir det dermed tatt hensyn til 3D-kalibreringsdataene. Denne 3D-kalibreringen er nødvendig hvis du ønsker å oppnå veldig høy nøyaktighet med 3D-probing, f.eks. syklus **444**.

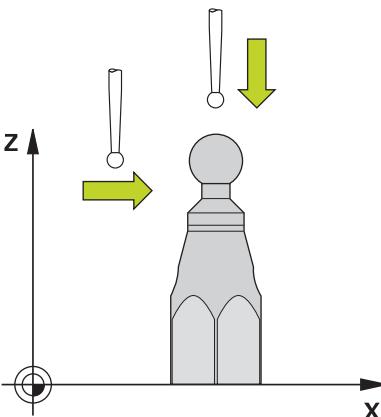

#### Før kalibrering av en enkelt probestift:

Før du starter kalibreringssyklusen, må du forposisjonere touchproben:

- ▶ Definere den omtrentlige verdien for radius R og lengde L i touchprobe
- ▶ Posisjonere touch-probe midt over kalibreringskulen på arbeidsplanet
- ▶ Posisjoner touch-proben i touch-probeaksen omtrent over sikkerhetsavstanden over kalibreringskulen. Sikkerhetsavstanden består av verdien i touch-probe-tabellen og syklusens verdi.

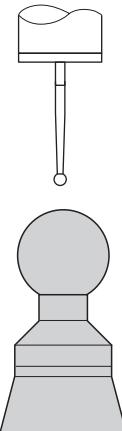

Forhåndsposisjonere med en enkel probestift



### Før kalibrering av en L-formet probestift:

- Spenne fast kalibreringskulen




Under kalibrering må probingen være mulig på nord- og sydpol. Hvis det ikke er mulig, kan styringen ikke beregne kulens radius. Forviss deg om at det ikke kan skje noen kollisjon.

- Definer den omtrentlige verdien for radius **R** og lengde **L** i touch-probe. Dette må du definere med et forhåndsinnstettingsapparat.
- Lagre omtrentlig midtforskyvning i touch-probe-tabellen:
  - **CAL\_OF1**: Uttriggerens lengde
  - **CAL\_OF2: 0**
- Innveksle touch-proben og orienter den parallelt til hovedaksen, f.eks. med syklus **13 ORIENTERING**
- Før opp kalibreringsvinkelen i kolonne **CAL\_ANG** i touch-probe-tabellen
- Posisjonere touch-probens senter over midten av kalibreringskulen
- Siden probestiften er vinklet, befinner ikke touch-probekulen seg midt over kalibreringskulen.
- Posisjonere touch-proben i verktøyaksen omrent i sikkerhetsavstand (verdi fra touch-probe-tabellen + verdi fra syklus) over kalibreringskulen

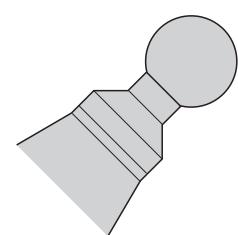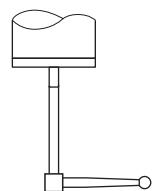

Forhåndsposisjonere med en L-formet probestift

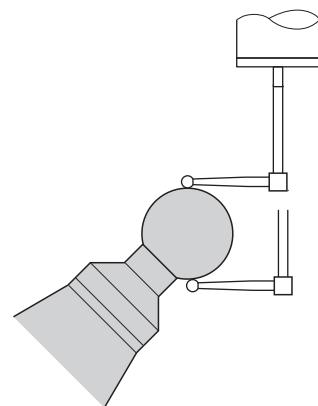


Kalibreringsprosess med en L-formet probestift

## Syklusforløp

Avhengig av parameter **Q433** kan du nå utføre en radiuskalibrering eller radius- og lengdekalibrering.

### Radiuskalibrering Q433=0

- 1 Spenn fast kalibreringskulen. Sørg for at kollisjoner ikke oppstår.
- 2 Posisjoner touch-proben i probeaksen over kalibreringskulen og i bearbeidingsnivået omtrent i kulens sentrum
- 3 Den første bevegelsen til styringen skjer i planet avhengig av referansevinkelen (**Q380**)
- 4 Styringen posisjonerer touch-proben i touch-probeaksen
- 5 Probingen starter, og styringen begynner å søke etter ekvatore til kalibreringskulen
- 6 Etter at ekvator er definert, begynner fastsettelsen av spindelvinkelen for kalibrering **CAL\_ANG** (ved L-formet probestift)
- 7 Når **CAL\_ANG** har blitt fastslått, begynner radiuskalibreringen.
- 8 Til slutt trekker styringen tilbake touch-proben i touch-probe-aksen til den høyden som touch-proben ble forposisjonert i.

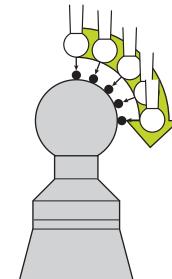

### Radius- og lengdekalibrering Q433=1

- 1 Spenn fast kalibreringskulen. Sørg for at kollisjoner ikke oppstår.
- 2 Posisjoner touch-proben i probeaksen over kalibreringskulen og i bearbeidingsnivået omtrent i kulens sentrum
- 3 Den første bevegelsen til styringen skjer i planet avhengig av referansevinkelen (**Q380**)
- 4 Deretter posisjonerer styringen verktøyet i touch-probe-akse
- 5 Probingen starter, og styringen begynner å søke etter ekvatore til kalibreringskulen
- 6 Etter at ekvator er definert, begynner fastsettelsen av spindelvinkelen for kalibrering **CAL\_ANG** (ved L-formet probestift)
- 7 Når **CAL\_ANG** har blitt fastslått, begynner radiuskalibreringen.
- 8 Deretter trekker styringen tilbake touch-proben i touch-probe-aksen til den høyden som touch-proben ble forposisjonert i
- 9 Styringen registrerer lengden til touch-proben på nordpolen til kalibreringskulen
- 10 På slutten av syklusen trekker styringen tilbake touch-proben i touch-probe-aksen til den høyden som touch-proben ble forposisjonert i

Avhengig av parameter **Q455** kan du i tillegg utføre en 3D-kalibrering.

### 3D-kalibrering Q455= 1–30

- 1 Spenn fast kalibreringskulen. Sørg for at kollisjoner ikke oppstår.
- 2 Etter kalibreringen av radius og lengde trekker styringen touch-proben tilbake i touch-probe-aksen. Deretter posisjonerer styringen touch-proben over nordpolen
- 3 Probingen starter med utgangspunkt i nordpolen og går til ekvator i flere trinn. Avvik fra den nominelle verdien og dermed den spesifikke bevegelseskarakteristikken blir fastslått
- 4 Du kan fastsette antall probepunkter mellom nordpol og ekvator. Dette antallet er avhengig av inndataparameteren **Q455**. En verdi fra 1 til 30 kan programmeres. Hvis du programmerer **Q455=0**, blir det ikke utført noen 3D-kalibrering.
- 5 Avvikene som blir registrert under kalibreringen, blir lagret i en 3DTC-tabell.
- 6 På slutten av syklusen trekker styringen tilbake touch-proben i touch-probe-aksen til den høyden som touch-proben ble forposisjonert i



- Med en L-formet probestift finner kalibreringen mellom nord- og sydpol sted.
- For å gjennomføre en lengdekalibrering må posisjonen til midtpunktet (**Q434**) til kalibreringskulen med referanse til det aktive nullpunktet være kjent. Hvis ikke anbefales det ikke å gjennomføre lengdekalibreringen med syklus **460**!
- Et eksempel på bruk til lengdekalibrering med syklus **460** er utligning av to touch-prober.

**Tips:**

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til touch-probesyklusene så fremt det brukes HEIDENHAIN-touch-prober.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først


- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
- Under kalibreringen opprettes det automatisk en måleprotokoll. Denne protokollen kalles **TCHPRAUTO.html**. Lagringsstedet for denne filen er den samme som for utgangsfilen. Måleprotokollen kan vises på styringen med nettleseren. Hvis det brukes flere sykluser til kalibrering av touch-proben i et NC-program, befinner alle måleprotokollene seg under **TCHPRAUTO.html**.
- Den effektive lengden til touch-probe er alltid relatert til nullpunktet på emnet. Verktøyets referansepunkt befinner seg ofte på den såkalte spindelnesen, som er den plane flaten til spindelen. Maskinprodusenten kan også plassere verktøyets referansepunkt på et avvikende sted.
- Å finne ekvatorene til kalibreringskulen krever ulikt antall probepunkter avhengig av nøyaktigheten til forposisjoneringen.
- For å få optimale resultater angående nøyaktighet med en L-formet probestift anbefaler HEIDENHAIN å gjennomføre probing og kalibrering med identisk hastighet. Vær oppmerksom på mateoverstyringens stilling når den er aktiv under probing.
- Hvis du programmerer **Q455=0**, utfører ikke styringen noen 3D-kalibrering.
- Hvis du programmerer **Q455=1** til **30**, blir det utført en 3D-kalibrering av touch-proben. Da blir det registrert avvik i bevegelseskarakteristikken avhengig av ulike vinkler. Hvis du bruker syklus **444**, må du ikke utføre en 3D-kalibrering på forhånd.
- Hvis du programmerer **Q455=1** til **30**, blir en tabell lagret under TNC:\system\3D-ToolComp\\*.
- Hvis det allerede finnes en referanse til en kalibreringstabell (oppføring i **DR2TABLE**), blir denne tabellen overskrevet.
- Hvis det ikke finnes noen referanse til en kalibreringstabell (oppføring i **DR2TABLE**), blir en referanse og en tilhørende tabell generert avhengig av verktøynummeret.

**Tips om programmering**

- Før du definerer en syklus, må du programmere en verktøyoppkalling for å definere touch-probe-aksen.

## Syklusparametere

### Hjelpebilde

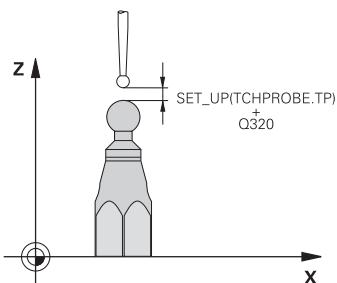

### Parameter

#### **Q407 Nøyaktig kalibreringskuleradius?**

Angi nøyaktig radius for kalibreringskulen som brukes.

Inndata: **0.0001...99.9999**

#### **Q320 Sikkerhetsavstand?**

Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. **Q320** kommer i tillegg til **SET\_UP** (touch-probe-tabell) og virker bare ved probing av nullpunktet på touch-probe-aksen. Verdien er inkrementell.

Inndata: **0-99999,9999** alternativ **PREDEF**

#### **Q301 Flytt til sikker høyde (0/1)?**

Fastslå hvordan touch-proben skal kjøre mellom målepunktene:

**0:** Flytt mellom målepunkter i målehøyde

**1:** Flytt mellom målepunkter i sikker høyde

Inndata: **0, 1**

#### **Q423 Antall prober?**

Antall målepunkter på diameteren. Verdien er absolutt.

Inndata: **3...8**

#### **Q380 Ref.vinkel hovedakse?**

Legg inn referansevinkelen (grunnrotingen) for registrering av målepunktene i det gyldige koordinatsystemet for emnet. Hvis det defineres en referansevinkel, kan måleområdet til en akse forstørres betraktelig. Verdien er absolutt.

Inndata: **0...360**

#### **Q433 Kalibrere lengde (0/1)?**

Fastlegg om styringen også skal kalibrere lengden til touch-proben etter radiuskalibreringen:

**0:** Ikke kalibrer touch-probe-lengde

**1:** Kalibrer touch-probe-lengde

Inndata: **0, 1**

#### **Q434 Ref.punkt for lengde?**

Koordinater for sentrum av kalibreringskulen. Må bare defineres hvis lengdekalibrering skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata: **-99999,9999-+99999,9999**

#### **Q455 Antall punkter for 3D-kal.?**

Angi antall probepunkter for 3D-kalibreringen. En verdi med f.eks. 15 probepunkter er fornuftig. Hvis du angir 0, blir det ikke utført noen 3D-kalibrering. Ved en 3D-kalibrering blir bevegelseskarakteristikken til touch-proben under ulike vinkler registrert og lagret i en tabell. 3D-ToolComp er nødvendig for 3D-kalibreringen.

Inndata: **0...30**

**Eksempel**

11 TCH PROBE 460 TS KALIBRERE TS PAA EN KULE ~	
Q407=+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q301=+1	;FLYTT TIL S. HOEYDE ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q380=+0	;REFERANSEVINKEL ~
Q433=+0	;KALIBRERE LENGDE ~
Q434=-2.5	;REFERANSEPUNKT ~
Q455=+15	;ANT. PKT. FOR 3D-KAL



# 8

**Touch-probe-  
sykluser: måle  
kinematikk  
automatisk**

## 8.1 Kinematikkmåling med touch-prober TS (alternativ 48)


### Grunnleggende

Kravene til nøyaktighet blir stadig høyere, også for bearbeiding med 5 akser. Komplekse deler må kunne produseres nøyaktig, noe som må kunne gjengis over lengre perioder.

Årsaker til unøyaktighet ved behandling av flere akser er bl.a. avvik mellom den kinematiske modellen, som er opprettet i kontrollsistemmet (se bildet 1), og de faktiske kinematiske forholdene ved maskinen (se bildet 2). Ved posisjonering av roteringsaksene fører avvikene til feil på emnet (se bildet 3). Det må også være mulig å kunne tilpasse modellen mest mulig til virkeligheten.

Styringsfunksjonen **KinematicsOpt** er en viktig komponent som hjelper deg å oppfylle dette komplekse kravet: En 3D-probesyklylus måler roteringsaksen på maskinen helt automatisk, uavhengig om roteringsaksen er utført mekanisk som bord eller hode. En kalibreringskule monteres på et vilkårlig sted på maskinbordet og måles i en finhetsgrad som du kan definere. I syklusdefinisjonen definerer du området som skal måles, separat for hver roteringsakse.

Styringen beregner statisk dreienøyaktighet på grunnlag av de målte verdiene. Programvaren minimerer dermed posisjoneringsfeilene som har oppstått under dreiebevegelsene, og lagrer maskingeometrien automatisk i hver maskinkonstant i kinematikktabellen på slutten av målingen.

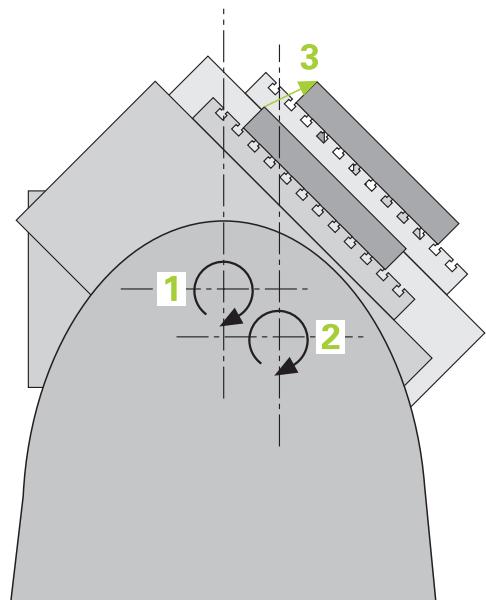

## Oversikt

Styringen oppretter sykluser som gjør det mulig å lagre, gjenopprette, kontrollere og optimere maskinkinematikken automatisk:

Funksjons-tast	Syklus	Side
	Syklus 450 LAGRE KINEMATIK (alternativ 48) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikre aktiv maskinkinematikk</li> <li>■ Gjenopprett kinematikken som er lagret tidligere</li> </ul>	322
	Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatisk kontroll av maskinkinematikken</li> <li>■ Optimering av maskinkinematikk</li> </ul>	325
	Syklus 452 FORH.INNST.-KOMP. (alternativ 48) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatisk kontroll av maskinkinematikken</li> <li>■ Optimering av den kinematiske transformasjonskjeden til maskinen</li> </ul>	342
	syklus 453 KINEMATIKKGITTER <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatisk kontroll avhengig av svingakseposisjonen til maskinkinematikken</li> <li>■ Optimering av maskinkinematikk</li> </ul>	354

## 8.2 Forutsetninger



Følg maskinhåndboken!

Advanced Function Set 1 (alternativ 8) må aktiveres.

Alternativ 17 må være aktivert.

Alternativ 48 må være aktivert.

Maskinen og styringen må klargjøres av  
maskinprodusenten.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne bruke KinematicsOpt:

- 3D-touch-proben som brukes ved målingen, må være kalibrert
- Syklusene kan bare utføres med verktøyakse Z
- En målekule med helt nøyaktig radius og tilstrekkelig stivhet må være festet på et vilkårlig sted på maskinbordet
- Maskinens kinematikkbeskrivelse må være fullstendig og korrekt definert, og transformasjonsmålene må være registrert med en nøyaktighet på ca. 1 mm
- Maskinen må være målt helt geometrisk (utføres av maskinprodusenten ved igangsetting)
- Maskinprodusenten må ha lagret maskinparameteren for **CfgKinematicsOpt** (nr. 204800) i konfigurasjonsdataene:
  - **maxModification** (nr. 204801) fastsetter toleransegrensen slik at styringen kan vise en merknad hvis endringene i kinematikkdataene ligger over denne grenseverdien
  - **maxDevCalBall** (nr. 204802) fastsetter hvor stort avvik den målte kalibreringskulenes radius kan ha fra den angitte syklusparametren
  - **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803) fastsetter en spesiell M-funksjon som er definert av maskinprodusenten, og som kan brukes til å posisjonere rotatingsaksene



HEIDENHAIN anbefaler å bruke kalibreringskulene **KKH 250 (bestillingsnummer 655475-01)** eller **KKH 80 (bestillingsnummer 655475-03)** som har tilstrekkelig stivhet, og som er spesialkonstruert for maskinkalibrering. Ta om ønskelig kontakt med HEIDENHAIN for mer informasjon.

**Tips:**

HEIDENHAIN påtar seg bare garanti for funksjonen til probesykuserne hvis HEIDENHAIN-touch-prober brukes.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når touch-probe-syklus **400** til **499** utføres, må ingen sykluser for koordinatomregning være aktive. Kollisjonsfare!

- ▶ Ikke aktiver følgende sykluser før bruk av touch-probe-sykluser: syklus **7 NULLPUNKT**, syklus **8 SPEILING**, syklus **10 ROTERING**,syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE**.
- ▶ Tilbakestill koordinatomregninger først

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Endring av kinematikken fører også alltid til endring av nullpunktet. Grunnroteringen settes automatisk tilbake til 0. Kollisjonsfare!

- ▶ Fastsett nullpunktet på nytt etter optimeringen

**Henvisninger i forbindelse med maskinparametre**

- Med maskinparameteren **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803) definerer maskinprodusenten posisjoneringen av roteringsaksene. Når en M-funksjon er fastlagt i maskinparameteren, må du posisjonere roteringsaksen til 0 grad (FAKTISK-system) før du starter en av KinematicsOpt-sykuserne (bortsett fra **450**).
- Hvis maskinparameteren ble forandret av KinematicsOpt-sykuseren, må styringen startes på nytt. Ellers er det under bestemte omstendigheter fare for at endringene går tapt.

## 8.3 Syklus 450 LAGRE KINEMATIK (alternativ 48)

### ISO-programmering

G450



### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Touch-probe-syklus **450** gjør det mulig å lagre den aktive maskinkinematikken eller å gjenopprette en maskinkinematikk som ble lagret tidligere. De lagrede dataene kan vises og slettes. Det finnes totalt 16 lagringsplasser tilgjengelig.

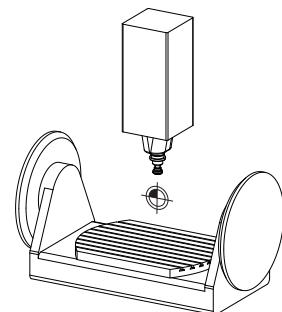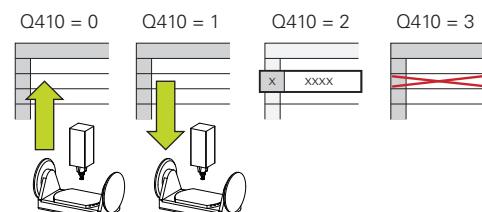

### Tips:



Lagring og gjenopprettning med syklus **450** må bare gjennomføres hvis ingen verktøyholderkinematikk med transformasjoner er aktiv.

- Denne syklusen kan du kun utføre i bearbeidingsmodusene **FUNCTION MODE MILL** og **FUNCTION MODE TURN**.
  - Før du utfører kinematikkoptimering, bør den aktive kinematikken i prinsippet lagres.
- Fordel:
- Hvis resultatet ikke er i samsvar med forventningene, eller hvis det oppstår feil under optimering (f.eks. strømbrudd), kan de gamle dataene gjenopprettet.
  - Vær oppmerksom på følgende ved modus **Opprette**:
    - Styringen kan bare tilbakeføre lagrede data i en identisk kinematikkbeskrivelse
    - Endring av kinematikken fører også alltid til endring av nullpunktet eller at referansepunktet settes på nytt.
  - Syklusen oppretter ikke like verdier lengre. Den oppretter bare data hvis de er forskjellige fra de eksisterende dataene. Også kompensasjoner blir bare opprettet hvis de også er sikret.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q410 Modus (0/1/2/3)?</b>  Fastslå om du vil lagre eller gjenopprette en kinematikk:</p> <p><b>0:</b> Lagre aktiv kinematikk  <b>1:</b> Gjenopprett kinematikk som er lagret tidligere  <b>2:</b> Vis gjeldende minnestatus  <b>3:</b> Slett et datasett  Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b></p>
	<p><b>Q409/QS409 Betegnelse på datasett?</b>  Nummer eller navn på datasettbetegnelsen <b>Q409</b> er uten funksjon når modus 2 velges. I modus 1 og 3 (opprette og slette) kan plassholdere – såkalte jokertegn – brukes. Hvis styringen finner flere mulige datasett med jokertegn, gjenopprekker styringen middelverdien til dataene (modus 1) eller sletter alle de valgte datasettene etter at de blir bekreftet (modus 3). Du kan brukes følgende joker-tegn til søkeretning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>:</b>: Et enkelt ubestemt tegn</li> <li><b>\$:</b> Et enkelt alfabetisk tegn (bokstav)</li> <li><b>:</b>: Et enkelt ubestemt tall</li> <li><b>*</b>: En lang ubestemt rekke av tegn</li> </ul> <p>Inndata: <b>0...99999</b> Eller maks. <b>255</b> tegn. Det finnes totalt 16 lagringsplasser tilgjengelig.</p>

### Lagre den aktive kinematikken

11 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~	
Q410=+0	;MODUS ~
Q409=+947	;LAGERBETEGNELSE

### Gjenopprette datasett

11 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~	
Q410=+1	;MODUS ~
Q409=+948	;LAGERBETEGNELSE

### Vise alle lagrede datasett

11 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~	
Q410=+2	;MODUS ~
Q409=+949	;LAGERBETEGNELSE

### Slette datasett

11 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~	
Q410=+3	;MODUS ~
Q409=+950	;LAGERBETEGNELSE

## Protokollfunksjon

Når syklus **450** er kjørt, oppretter styringen en protokoll (**TCHPRAUTO.html**) som inneholder følgende data:

- Dato og klokkeslett for opprettning av protokollen
- Navn for NC-programmet som syklusen ble kjørt fra
- Betegnelse for den aktive kinematikken
- Aktivt verktøy

De øvrige dataene i protokollen avhenger av valgt modus:

- Modus 0: Protokollering av alle akse- og transformasjonsoppføringer i kinematikkrekken som styringen har lagret
- Modus 1: Protokollering av alle transformasjonsoppføringer før og etter gjenopprettingen
- Modus 2: Opplisting av lagrede datasett
- Modus 3: Opplisting av slettede datasett.

## Merknader om datalagring

Styringen lagrer de lagrede dataene i filen **TNC:\table\DATA450.KD**.

Denne filen kan for eksempel lagres på en ekstern PC med

**TNCremo**. Hvis filen slettes, fjernes også de lagrede dataene. Hvis du endrer dataene i filen manuelt, kan det føre til at datasettene blir korrupte og ikke kan brukes.

### Driftsinstruksjoner:

- Hvis filen **TNC:\table\DATA450.KD** ikke eksisterer, så vil den automatisk bli generert når syklus **450** utføres.
- Pass på at du sletter eventuelle tomme filer med navnene **TNC:\table\DATA450.KD** før du starter syklus **450**. Hvis det finnes en tom lagringstabell (**TNC:\table\DATA450.KD**) som ikke inneholder noen linjer, vises en feilmelding når syklus **450** skal utføres. Slett i så fall den tomme lagringstabellen og utfør syklusen på nytt.
- Ikke utfør manuelle endringer på de lagrede dataene.
- Lagre filen **TNC:\table\DATA450.KD**, slik at du kan gjenopprette den ved behov. (f.eks. ved en feil i lagringsmediet).

## 8.4 Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52)

### ISO-programmering

G451

### Bruk




Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Du kan kontrollere kinematikken til maskinen med touch-probe-syklus **451** og optimere den ved behov. Med 3D-touch-proben TS måler du en HEIDENHAIN kalibreringskul som er festet på maskinbordet.

Styringen fastsetter statisk dreienøyaktighet. Programvaren minimerer dermed posisjoneringsfeilene som har oppstått under dreiebevegelsene, og lagrer maskingeometrien automatisk i hver maskinkonstant i kinematikkbeskrivelsen på slutten av målingen.

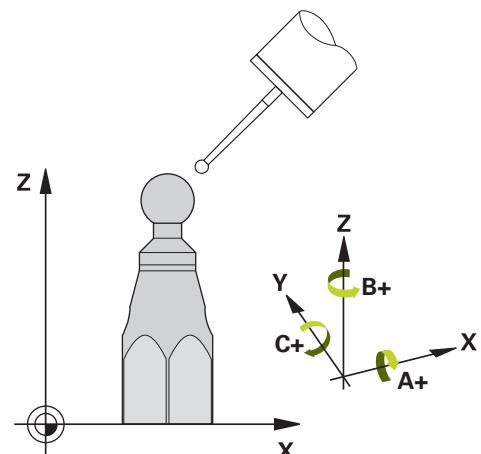

### Syklusforløp

- Spenn opp kalibreringskulen og sørge for at den ikke kan kollidere
- Sett nullpunktet i midten av kulen i driftsmodusen Manuell drift, eller, hvis **Q431=1** eller **Q431=3**: Posisjoner touch-proben manuelt i touch-probe-aksen over kalibreringskulen og på arbeidsplanet, i midten av kulen
- Valg driftsmodus for programforløp, og start kalibreringsprogrammet
- Styringen måler automatisk alle rotasjonsaksene etter hverandre med nøyaktigheten som du har definert



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Hvis de beregnede kinematikkdataene ligger over den tillatte grenseverdien (**maxModification** nr. 204801) i modusen Optimere, viser styringen en varselsmelding. Overføringen av de fastsatte verdiene må bekreftes med **NC-start**.
- Under fastsetting av nullpunktet overvåkes den programmerte radiusen til kalibreringskulen bare ved den andre målingen. For hvis forposisjoneringen i forhold til kalibreringskulen er unøyaktig og du gjennomfører fastsetting av nullpunktet, blir kalibreringskulen probet to ganger.

**Styringen lagrer måleverdiene i følgende Q-parametere:**

<b>Q-parameter- nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q141</b>	Målt standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q142</b>	Målt standardavvik B-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q143</b>	Målt standardavvik C-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q144</b>	Optimert standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er optimert)
<b>Q145</b>	Optimert standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er optimert)
<b>Q146</b>	Optimert standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er optimert)
<b>Q147</b>	Offsetfeil i X-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren
<b>Q148</b>	Offsetfeil i Y-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren
<b>Q149</b>	Offsetfeil i Z-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren

**Posisjoneringsretning**

Posisjoneringsretningen til roteringsaksen som skal måles, er et resultat av start- og sluttvinkelen som du definerte i syklusen. En referanse måling utføres automatisk ved 0°.

Velg start- og sluttvinkelen slik at samme posisjon ikke måles to ganger av styringen. Det er ikke nødvendig med en dobbel målepunktregistrering (f.eks. måleposisjon +90° og -270°), det fører likevel ikke til en feilmelding.

- Eksempel: startvinkel = +90°, sluttvinkel = -90°
  - Startvinkel = +90°
  - Sluttvinkel = -90°
  - Antall målepunkter = 4
  - Beregnet vinkeltrinn =  $(-90^\circ - +90^\circ) / (4 - 1) = -60^\circ$
  - Målepunkt 1 = +90°
  - Målepunkt 2 = +30°
  - Målepunkt 3 = -30°
  - Målepunkt 4 = -90°
- Eksempel: startvinkel = +90°, sluttvinkel = +270°
  - Startvinkel = +90°
  - Sluttvinkel = +270°
  - Antall målepunkter = 4
  - Beregnet vinkeltrinn =  $(270^\circ - 90^\circ) / (4 - 1) = +60^\circ$
  - Målepunkt 1 = +90°
  - Målepunkt 2 = +150°
  - Målepunkt 3 = +210°
  - Målepunkt 4 = +270°

## Maskiner med Hirt-fortannede akser

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Aksen må bevege seg ut av Hirth-rammen for å kunne posisjoneres. Styringen avrunder eventuelt måleposisjonene, slik at de passer i Hirth-rammen (avhengig av startvinkel, sluttvinkel og antall målepunkter). Kollisjonsfare!

- ▶ Pass på at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand slik at touchproben og kalibreringskulen ikke kolliderer.
- ▶ Pass på at det er nok plass under kjøring frem til sikkerhetsavstanden (programvareendebyter)

### MERKNAD

#### Kollisjonsfare!

Avhengig av maskinkonfigurasjonen kan ikke styringen posisjonere roteringsaksene automatisk. I dette tilfellet trenger du en spesiell M-funksjon fra maskinprodusenten som styringen kan bruke for å kunne bevege roteringsaksene. Maskinprodusenten må i tillegg ha lagt inn nummeret for M-funksjonen i maskinparameteren **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803). Kollisjonsfare!

- ▶ Ta hensyn til dokumentasjonen fra maskinprodusenten



- Definer returkjøringshøyden som større enn 0, hvis alternativ 2 ikke er tilgjengelig.
- Måleposisjonene beregnes på grunnlag av startvinkel, sluttvinkel og antall målinger for hver akse og Hirth-ramme.

## Beregningseksempel for måleposisjoner for en A-akse:

Startvinkel **Q411** = -30

Sluttvinkel **Q412** = +90

Antall målepunkter **Q414** = 4

Hirth-ramme = 3°

Beregnet vinkeltrinn = ( **Q412** - **Q411** ) / ( **Q414** - 1 )

Beregnet vinkeltrinn = (90° - (-30°)) / (4 - 1) = 120 / 3 = 40°

Måleposisjon 1 = **Q411** + 0 \* vinkeltrinn = -30° --> -30°

Måleposisjon 2 = **Q411** + 1 \* vinkeltrinn = +10° --> 10°

Måleposisjon 3 = **Q411** + 2 \* vinkeltrinn = +50° --> 50°

Måleposisjon 4 = **Q411** + 3 \* vinkeltrinn = +90° --> 90°

## Valg av antall målepunkter

Du kan, for å spare tid, gjennomføre en grovoptimering, for eksempel ved oppstart, med et lavt antall målepunkter (1 - 2).

En tilhørende finoptimering gjennomfører du så med et middels antall målepunkter (anbefalt verdi = ca. 4). Selv om antallet målepunkter er høyere, fører det vanligvis ikke til bedre resultater. Målepunktene burde ideelt sett fordeles likt over aksens dreieområde.

En akse med et dreieområde på 0–360° bør måles med tre målepunkter på 90°, 180° og 270°. Definer startvinkelen til 90° og sluttvinkelen til 270°.

Hvis du vil kontrollere nøyaktigheten, kan du også angi et høyere antall målepunkter i modusen **Kontrollere**.



Når et målepunkt er definert til 0°, blir dette ignert, siden referanse målingen alltid utføres ved 0°.

## Valg av posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet

Du kan vanligvis plassere kalibreringskulen på et ledig sted på maskinbordet, men den kan også festes på oppspenningsutstyr eller emner. Følgende faktorer vil påvirke måleresultatet positivt:

- Maskin med rundbord/dreiebord: Spenn opp kalibreringskulen så langt unna roteringssenteret som mulig
- Maskiner med store kjøreavstander: Spenn opp kalibreringskulen så nærmest den senere bearbeidingsposisjonen som mulig



Velg posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet, slik at det ikke oppstår kollisjon under målingen.

## Informasjon om nøyaktighet



Deaktiver fastspenningen av roteringsaksen under målingen, ellers kan måleresultatene bli feil. Følg maskinhåndboken.

Geometri- og posisjoneringsfeil for maskinen påvirker måleverdiene og dermed også optimeringen av en roteringsakse. Det finnes derfor alltid restfeil som ikke kan elimineres.

Hvis det aldri hadde oppstått geometri- eller posisjoneringsfeil, kunne verdiene som beregnes av syklusen, blitt gjengitt nøyaktig på et vilkårlig punkt i maskinen og på et bestemt tidspunkt. Jo større geometri- og posisjoneringsfeilene er, desto større blir spredningen i måleresultatet når du utfører målingene ved ulike posisjoner.

Spredningen som er angitt av styringen i måleprotokollen, er et mål på nøyaktigheten til de statiske dreiebevegelsene til en maskin.

Når nøyaktigheten skal vurderes, må målesirkelradiusen og antall målepunkter med tilhørende posisjon også inkluderes. Spredning kan ikke beregnes hvis det bare dreier seg om ett målepunkt.

Spredningen som vises, tilsvarer romfeilen til målepunktet i dette tilfellet.

Hvis flere roteringsakser beveger seg samtidig, lagres feilene oppå hverandre, og i ugunstige tilfeller økes de.



Hvis maskinen er utstyrt med en kontrollert spindel, må du aktivere vinkelsporingen i touch-probe-tabellen (**kolonnen TRACK**). Dermed økes målenøyaktigheten med en 3D-touch-probe.

## Merknader til forskjellige kalibreringsmetoder

- **Grovoptimering under igangsetting etter inntasting av omtrentlige mål**
  - Målepunktantall mellom 1 og 2
  - Vinkeltrinn for roteringsaksen: ca. 90°
- **Finoptimering via hele prosessområdet**
  - Målepunktantall mellom 3 og 6
  - Start- og sluttvinkel skal dekke et størst mulig bevegelsesområde for roteringsaksene
  - Posisjoner kalibreringskulen på maskinbordet, slik at bordets roteringsaksen får en stor målesirkelradius eller ved hoderoteringsaksen at målingen kan utføres i en representativ posisjon (f.eks. i sentrum av bevegelsesområdet)
- **Optimere en spesiell roteringsakseposisjon**
  - Målepunktantall mellom 2 og 3
  - Målingene utføres ved hjelp av posisjoneringsvinkelen til en akse (**Q413/Q417/Q421**) rundt roteringsaksevinkelen der bearbeidningen sendere skal utføres
  - Posisjoner kalibreringskulen på maskinbordet slik at kalibreringen utføres på stedet der bearbeidingen også utføres
- **Kontroller maskinens nøyaktighet**
  - Målepunktantall mellom 4 og 8
  - Start- og sluttvinkel skal dekke et størst mulig bevegelsesområde for roteringsaksene
- **Fastsette roteringsakseslakk**
  - Målepunktantall mellom 8 og 12
  - Start- og sluttvinkel skal dekke et størst mulig bevegelsesområde for roteringsaksene

## Slakk

Slakk er et samspill mellom dreiegiver (vinkelmåleinstrument) og bord som oppstår når retningen endres. Hvis roteringsaksene har slakk utenfor den angitte distansen, f.eks. fordi vinkelmålingen utføres med motorens dreiegiver, kan det oppstå betydelige feil ved dreiling.

Du kan aktivere målingen av slakk med inndataparameter **Q432**.

Angi en vinkel som styringen bruker som overkjøringsvinkel.

Syklusen utfører to målinger per roteringsakse. Hvis du overtar vinkelverdien 0, beregner ikke styringen slakk.



Hvis en M-funksjon for posisjonering av roteringsaksen er angitt i den valgfrie maskinparametren **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803), eller hvis aksen er en Hirth-akse, kan slakken ikke beregnes.



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Styringen utfører ikke kompensasjon for slakk automatisk.
- Hvis målesirkelradiusen er < 1 mm, beregner styringen ikke lenger slakk. Jo større målesirkelradius, desto mer nøyaktig kan styringen definere roteringsaksesslakk.

**Mer informasjon:** "Protokollfunksjon", Side 341

**Tips:**

Vinkelkompensasjon er bare mulig med alternativ 52  
KinematicsComp.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når du bearbeiter denne syklusen, må ingen grunnrotering eller 3D-grunnrotering være aktiv. Styringen sletter eventuelt verdiene fra kolonnene **SPA**, **SPB** og **SPC** i referansepunktstabellen. Etter syklusen må du sette grunnrotingen eller 3D-grunnrotingen på nytt, ellers er det fare for kollisjon.

- ▶ Deaktiver grunnrotingen før syklusen starter.
- ▶ Fastsett nullpunktet og grunnrotingen på nytt etter optimeringen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Pass på at **M128** eller **FUNCTION TCPM** er koblet ut før syklusstart.
- Syklus **453** samt **451** og **452** etterlates med en aktiv 3D-ROT som stemmer med posisjonen til rotatingsaksene, i automatisk drift.
- Før syklusdefinisjonen må du fastsette nullpunktet i sentrum av kalibreringskulen og aktivere dette, ellers kan du definere inndataparameteren **Q431** tilsvarende på 1 eller 3.
- Styringen bruker den minste verdien fra syklusparametren **Q253** og **FMAX**-verdien fra touch-probe-tabellen som posisjoneringsmating for å kjøre frem til probehøyden i touch-probe-aksen. Roteringsaksebevegelsene utføres i hovedsak med posisjoneringsmating **Q253**. Dermed er probeovervåkingen inaktiv.
- Styringen ignorerer angivelsene i syklusdefinisjonen for ikke aktive akser.
- En korrigering i maskinnullpunktet (**Q406=3**) er bare mulig hvis det måles overlagrede rotatingsakser på topp- eller bordsiden.
- Hvis du definerer nullpunktet før målingen er aktivert (**Q431 = 1/3**), posisjonerer du touch-proben med en sikkerhetsavstand (**Q320 + SET\_UP**) ca. midt over kalibreringskulen før syklusen startes.
- Inch-programmering: Måleresultater og protokolldata angis vanligvis i mm.
- Etter kinematikkmålingen må du ta opp referansepunktet på nytt.

#### Henvisninger i forbindelse med maskinparametre

- Hvis den valgfrie maskinparameteren **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803) er definert som ikke lik -1 (M-funksjonen posisjonerer roteringsaksen), må du bare starte en måling når alle roteringsaksene står på 0°.
- Styringen fastsetter radiusen til kalibreringskulen for hver probeprosess. Hvis den beregnede kuleradiusen avviker mer fra den angitte kuleradiusen enn du har definert i den valgfrie maskinparameteren **maxDevCalBall** (nr. 204802), viser styringen en feilmelding og avslutter målingen.
- Ved vinkeloptimering kan maskinprodusenten forhindre konfigurasjonen tilsvarende.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q406 Modus (0/1/2/3)?</b>            Definer om styringen skal kontrollere eller optimere den aktive kinematikken:</p> <p><b>0:</b> Kontroller aktiv maskinkinematikk. Styringen måler kinematikken i roteringsaksene som er definert, men foretar ikke endringer i den aktive kinematikken. Styringen viser måleresultatene i en målepunkt.</p> <p><b>1:</b> Optimer aktiv maskinkinematikk: Styringen måler kinematikken i roteringsaksene slik du har definert. Deretter optimeres <b>den posisjonen til roteringsaksene</b> for den aktive kinematikken.</p> <p><b>2:</b> Optimer aktiv maskinkinematikk: Styringen måler kinematikken i roteringsaksene slik du har definert. Deretter blir <b>vinkel- og posisjonsfeil</b> optimert. Forutsetningen for en vinkelfeilkorrigering er alternativ nr. 52 KinematicsComp.</p> <p><b>3:</b> Optimer aktiv maskinkinematikk: Styringen måler kinematikken i roteringsaksene slik du har definert. Deretter korrigerer den automatisk maskinnnullpunktet. Deretter blir <b>vinkel- og posisjonsfeil</b> optimert. Forutsetningen er alternativ nr. 52 KinematicsComp.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b></p>
	<p><b>Q407 Nøyaktig kalibreringskuleradius?</b>            Angi nøyaktig radius for kalibreringskulen som brukes.</p> <p>Inndata: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>            Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Returkjøringshøyde?</b>  <b>0</b>: Ikke kjør til returkjøringshøyden. Styringen kjører til neste måleposisjon i aksen som skal måles. Ikke tillatt for Hirth-akser! Styringen kjører til første måleposisjon i rekkefølgen A, B og deretter C  <b>&gt;0</b>: Returhøyde i emnekoordinatsystem som ikke er dreid og som styringen kjører til før rotasjonsakseposisjonering i spindelaksen. Styringen posisjonerer også touch-proben i arbeidsplanet på nullpunktet. Probeovervåkingen er ikke aktiv i denne modusen. Definer posisjoneringshastigheten i parameter <b>Q253</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q253 Mating forposisjonering?</b>  Angi verktøyets bevegelseshastighet i mm/min ved posisjonering.  Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>
	<p><b>Q380Ref.vinkel hovedakse?</b>  Legg inn referansevinkelen (grunnroteringen) for registrering av målepunktene i det gyldige koordinatsystemet for emnet. Hvis det defineres en referansevinkel, kan måleområdet til en akse forstørres betraktelig. Verdien er absolutt.  Inndata: <b>0...360</b></p>
	<p><b>Q411 Startvinkel A-akse?</b>  Startvinkel i A-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.  Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q412 Sluttvinkel A-akse?</b>  Sluttvinkel i A-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.  Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q413 Posisjonsvinkel A-akse?</b>  Posisjonsvinkel i A-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.  Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q414 Antall målepunkter i A (0...12)?</b>  Antall prober som styringen skal måle A-aksen med.  Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen.  Inndata : <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q415 Startvinkel B-akse?</b>  Startvinkel i B-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.  Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q416 Sluttvinkel B-akse?</b>  Sluttvinkel i B-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.  Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q417 Posisjonsvinkel B-akse?</b>  Posisjonsvinkel i B-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.  Inndata : <b>-359 999...+360 000</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q418 Antall målepunkter i B (0...12)?</b>            Antall prober som styringen skal måle B-aksen med. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen.            Inndata : <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q419 Startvinkel C-akse?</b>            Startvinkel i C-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q420 Sluttvinkel C-akse?</b>            Sluttvinkel i C-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q421 Posisjonsvinkel C-akse?</b>            Posisjonsvinkel i C-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q422 Antall målepunkter i C (0...12)?</b>            Antall prober som styringen skal måle C-aksen med. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen            Inndata : <b>0...12</b></p>
	<p><b>Q423 Antall prober?</b>            Definer antall probinger som styringen skal bruke til måling av kalibreringskulen i planet. Færre målepunkter øker hastigheten, flere målepunkter øker målesikkerheten.            Inndata : <b>3...8</b></p>
	<p><b>Q431 Stille inn forh.in. (0/1/2/3)?</b>            Definer om styringen automatisk skal sette det aktive nullpunktet i midten av kulen:  <b>0:</b> Ikke definere nullpunktet automatisk i midten av kulen: Fastsett nullpunktet manuelt før syklusstart  <b>1:</b> Definer nullpunktet automatisk i midten av kulen før målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Forposisjoner touch-probesystemet manuelt med kalibreringskulen før syklusstart            Sett nullpunktet automatisk i midten av kulen etter målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Sett nullpunktet manuelt før syklusstart  <b>3:</b> Sett nullpunktet automatisk i midten av kulen før og etter målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Forposisjoner touch-probesystemet manuelt med kalibreringskulen før syklusstart            Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q432 Vinkelomr., kompens. for slakt?</b>        Her definerer du vinkelverdien som skal brukes som overkjøring for måling av rotatingsakseslakk. Overkjøringsvinkelen må være betydelig større enn faktisk slakk for rotatingsaksene. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling av slakk på denne aksen.        Inndata : -3...+3</p> <p><b>Lagre og kontrollere kinematikken</b></p> <pre> 11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z 12 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~   Q410=+0          ;MODUS ~   Q409=+5          ;LAGERBETEGNELSE 13 TCH PROBE 451 MAL KINEMATIKK ~   Q406=+0          ;MODUS ~   Q407=+12.5       ;KULERADIUS ~   Q320=+0          ;SIKKERHETSAVST. ~   Q408=+0          ;RETURKJORINGSHOYDE ~   Q253=+750        ;MATING FORPOSISJON. ~   Q380=+0          ;REFERANSEVINKEL ~   Q411=-90         ;STARTVINKEL A-AKSE ~   Q412=+90          ;ENDWINKEL A-ACHSE ~   Q413=+0          ;POS.VINK. A-AKSE ~   Q414=+0          ;MALEPUNKTER A-AKSE ~   Q415=-90         ;STARTVINKEL B-AKSE ~   Q416=+90          ;SLUTTVINKEL B-AKSE ~   Q417=+0          ;POS.VINK. B-AKSE ~   Q418=+2          ;MALEPUNKTER B-AKSE ~   Q419=-90         ;STARTVINKEL C-AKSE ~   Q420=+90          ;SLUTTVINKEL C-AKSE ~   Q421=+0          ;POS.VINK. C-AKSE ~   Q422=+2          ;MALEPUNKTER C-AKSE ~   Q423=+4          ;ANTALL PROBER ~   Q431=+0          ;STILLE INN FORH.IN. ~   Q432=+0          ;VINKELOMRADE, SLAKT </pre>

## Forskjellige modier (Q406)

### Kontrollere modus Q406 = 0

- Styringen måler rotatingsaksene i de definerte posisjonene og fastsetter statisk nøyaktighet for dreietransformasjon på grunnlag av disse
- Styringen protokollfører resultatene av en mulig posisjonsoptimering, men foretar ingen tilpasninger

### Optimer modus Posisjon og vinkel Q406 = 1

- Styringen måler rotatingsaksene i de definerte posisjonene og fastsetter statisk nøyaktighet for dreietransformasjon på grunnlag av disse
- Samtidig forsøker styringen å forandre posisjonen til rotatingsakselen i kinematikkmodellen, slik at høyere nøyaktighet oppnås
- Justeringene av maskindataene utføres automatisk

### Optimer modus Posisjon og vinkel Q406 = 2

- Styringen måler rotatingsaksene i de definerte posisjonene og fastsetter statisk nøyaktighet for dreietransformasjon på grunnlag av disse
- Styringen forsøker først å optimere vinkelposisjonen til rotatingsaksen via en kompensasjon (alternativ nr. 52 KinematicsComp)
- Etter vinkeloptimeringen utføres posisjonsoptimeringen. Ingen ytterligere målinger er nødvendig. Posisjonsoptimeringen blir automatisk beregnet av styringen



HEIDENHAIN anbefaler avhengig av maskinkinematikken å gjennomføre målingen én gang med en posisjoneringsvinkel på 0° for riktig beregning av vinkelen.

### Optimer modus maskinnnullpunkt, posisjon og vinkel Q406 = 3

- Styringen måler rotatingsaksene i de definerte posisjonene og fastsetter statisk nøyaktighet for dreietransformasjon på grunnlag av disse
- Styringen forsøker å optimere maskinnnullpunktet automatisk (alternativ nr. 52 KinematicsComp). For å kunne korrigere vinkelposisjonen til en rotatingsakse med et maskinnnullpunkt må rotatingsaksen i maskinkinematikken som skal korrigeres, ligge nærmere maskinfundamentet enn den målte rotatingsaksen
- Styringen forsøker deretter å optimere vinkelposisjonen til rotatingsaksen via en kompensasjon (alternativ nr. 52 KinematicsComp)
- Etter vinkeloptimeringen utføres posisjonsoptimeringen. Ingen ytterligere målinger er nødvendig. Posisjonsoptimeringen blir automatisk beregnet av styringen



- For å definere vinkelposisjonsfeil på riktig måte anbefaler HEIDENHAIN å gjennomføre denne målingen med  $0^\circ$  for posisjoneringsvinkelen på gjeldende rotasjonsakse.
- Etter at et maskinnnullpunkt er korrigert, prøver styringen å redusere kompensasjonen til den tilhørende vinkelposisjonsfeilen (**locErrA/locErrB/locErrC**) på den målte rotasjonsaksen.


**Posisjonsoptimering av rotatingsaksene hvor automatisk angivelse av nullpunkt og måling av slakk for rotatingsakselen utføres på forhånd**

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 451 MAL KINEMATIKK ~	
Q406=+1	;MODUS ~
Q407=+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0	;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=+750	;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+0	;REFERANSEVINKEL ~
Q411=-90	;STARTVINKEL A-AKSE ~
Q412=+90	;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
Q413=+0	;POS.VINK. A-AKSE ~
Q414=+0	;MALEPUNKTER A-AKSE ~
Q415=-90	;STARTVINKEL B-AKSE ~
Q416=+90	;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
Q417=+0	;POS.VINK. B-AKSE ~
Q418=+4	;MALEPUNKTER B-AKSE ~
Q419=+90	;STARTVINKEL C-AKSE ~
Q420=+270	;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
Q421=+0	;POS.VINK. C-AKSE ~
Q422=+3	;MALEPUNKTER C-AKSE ~
Q423=+3	;ANTALL PROBER ~
Q431=+1	;STILLE INN FORH.IN. ~
Q432=+0.5	;VINKELOMRADE, SLAKT

## Protokollfunksjon

Når syklus 451 er kjørt, oppretter styringen en protokoll (**TCHPRAUTO.html**), som lagres i samme mappe som det aktuelle NC-programmet. Protokollen inneholder følgende data:

- Dato og klokkeslett for opprettning av protokollen
- Banenavn for NC-programmet som syklusen ble kjørt fra
- Verktøynavn
- Aktiv kinematikk
- Utført modus (0=kontroller/1=posisjon/2=optimer/2=optimer pose/3=optimer maskinnnullpunkt og pose)
- Posisjoneringsvinkler
- For hver målte rotatingsakse:
  - Startvinkel
  - Sluttvinkel
  - Antall målepunkter
  - Målesirkelradius
  - Beregnet slakk, hvis **Q423>0**
  - Aksen posisjoner
  - Vinkelposisjonsfeil (kun med alternativ 52 **KinematicsComp**)
  - Standardavvik (spredning)
  - Maksimalt avvik
  - Vinkelfeil
  - Korrigeringsverdier i alle akser (nullpunktverskyving)
  - Posisjonen til de kontrollerte rotatingsaksene før optimeringen (referer til begynnelsen av den kinematiske transformasjonskjeden, vanligvis på spindelnesen)
  - Posisjonen til de kontrollerte rotatingsaksene etter optimeringen (referer til begynnelsen av den kinematiske transformasjonskjeden, vanligvis på spindelnesen)
  - Beregnet posisjoneringsfeil og standardavvik for posisjoneringsfeil til 0
  - SVG-filer med diagrammer: Målte og optimaliserte feil på de enkelte måleposisjonene.
    - Rød linje: Målte posisjoner
    - Grønn linje: Optimaliserte verdier etter sykluskjøring
    - Diagrammets betegnelse: Aksebetegnelse avhengig av rotatingsaksen f.eks. EYC = komponentfeil i Y på akse C.
    - Diagrammets X-akse: rotatingsaksesposisjon i grader °
    - Diagrammets Y-akse: posisjonenes avvik i mm

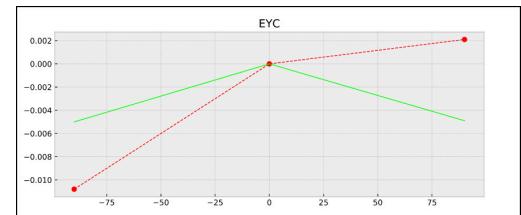

Eksempel på måling EYC: komponentfeil i Y på akse C

## 8.5 Syklus 452 FORH.INNST.-KOMP. (alternativ 48)

### ISO-programmering

G452


### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.

Med touch-probe-syklus **452** kan du optimere maskinens kinematiske transformasjonskjede (se "Syklus 451 MÅLE KINEMATIKK (alternativ 48), (alternativ 52)", Side 325). Deretter korrigerer styringen emnekoordinatsystemet i kinematikkmodellen slik at det gjeldende nullpunktet etter optimeringen er i midten av kalibreringskulen.

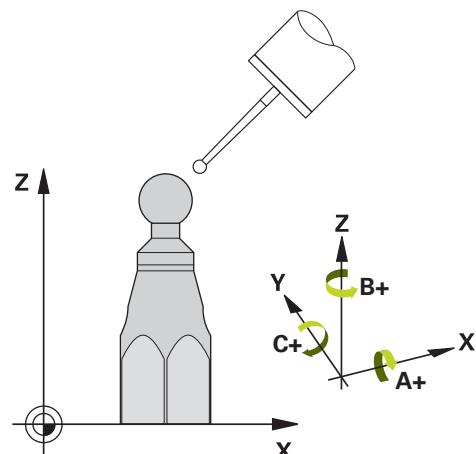

### Syklusforløp



Velg posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet, slik at det ikke oppstår kollisjon under målingen.

Med denne syklusen kan du for eksempel tilpasse utskiftbare hoder til hverandre.

- 1 Spenne fast kalibreringskulen
- 2 Mål referansehodet fullstendig med syklus **451**, og la til slutt syklus **451** fastsette nullpunktet i kulesentrumet
- 3 Innsetting av det andre hodet
- 4 Mål det utskiftbare hodet til skjæringspunktet for hodeutskiftning med syklus **452**
- 5 Juster andre utskiftbare hoder med referansehodet med syklus **452**

Hvis kalibreringskulen kan være fastspent på maskinbordet under bearbeidingen, kan du for eksempel kompensere for drift på maskinen. Denne prosedyren er også mulig på maskiner uten roteringsaksjer.

- 1 Spenn opp kalibreringskulen og sorg for at den ikke kan kolidere
- 2 Fastsett nullpunktet i kalibreringskulen
- 3 Fastsett nullpunktet på emnet, og start bearbeidingen av emnet
- 4 Utfør en kompensasjon av forhåndsinnstillinger i regelmessige intervaller med syklus **452**. Derved registrerer styringen driften til de impliserte aksene og korrigerer denne i kinematikken

<b>Q-parameter- nummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Q141</b>	Målt standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q142</b>	Målt standardavvik B-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q143</b>	Målt standardavvik C-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q144</b>	Optimert standardavvik A-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q145</b>	Optimert standardavvik B-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q146</b>	Optimert standardavvik C-akse (-1 hvis ikke aksen er målt)
<b>Q147</b>	Offsetfeil i X-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren
<b>Q148</b>	Offsetfeil i Y-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren
<b>Q149</b>	Offsetfeil i Z-retning, for manuell overtagelse i den tilhørende maskinparameteren

**Tips:**

For å kunne utføre en kompensasjon av forhåndsinnstillingen må kinematikken være klargjort tilsvarende. Følg maskinhåndboken.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når du bearbeider denne syklusen, må ingen grunnrotering eller 3D-grunnrotering være aktiv. Styringen sletter eventuelt verdiene fra kolonnene **SPA**, **SPB** og **SPC** i referansepunktstabellen. Etter syklusen må du sette grunnrotingen eller 3D-grunnrotingen på nytt, ellers er det fare for kollisjon.

- ▶ Deaktiver grunnrotingen før syklusen starter.
- ▶ Fastsett nullpunktet og grunnrotingen på nytt etter optimeringen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Pass på at **M128** eller **FUNCTION TCPM** er koblet ut før syklusstart.
- Syklus **453** samt **451** og **452** etterlates med en aktiv 3D-ROT som stemmer med posisjonen til rotatingsaksene, i automatisk drift.
- Pass på at alle dreiefunksjonene for bearbeidingsnivået er tilbakestilt.
- Før syklusen defineres må nullpunktet fastsettes i midten av kalibreringskulen og aktiveres.
- I forbindelse med akser uten separat posisjonsmålesystem velger du målepunktene slik at du har en avstand på 1° til endebryteren. Styringen trenger denne avstanden for den interne slakkompensasjonen.
- Styringen bruker den minste verdien fra syklusparameteren **Q253** og **FMAX**-verdien fra touch-probe-tabellen som posisjoneringsmating for å kjøre frem til probehøyden i touch-probe-aksen. Roteringsaksebevegelsene utføres i hovedsak med posisjoneringsmating **Q253**. Dermed er probeovervåkingen inaktiv.
- Inch-programmering: Måleresultater og protokolloldata angis vanligvis i mm.



- Hvis du avbryter syklusen under målingen, befinner ikke kinematikkdataene seg i den opprinnelige tilstanden lenger. Lagre den aktive kinematikken før optimeringen med syklus **450**, slik at kinematikken som sist var aktiv, kan gjenopprettet ved feil.

### Henvisninger i forbindelse med maskinparametre

- Med maskinparameteren **maxModification** (nr. 204801) definerer maskinprodusenten den tillatte grenseverdien for endringene i en transformasjon. Hvis de beregnede kinematikkdataene ligger over den tillatte grenseverdien, viser styringen en varselmelding. Overføringen av de fastsatte verdiene må bekreftes med **NC-start**.
- Med maskinparameteren **maxDevCalBall** (nr. 204802) definerer maskinprodusenten det maksimale radiusavviket til kalibreringskulen. Styringen fastsetter radiusen til kalibreringskulen for hver probeprosess. Hvis den beregnede kuleradiusen avviker mer fra den angitte kuleradiusen enn du har definert i maskinparameteren **maxDevCalBall** (nr. 204802), viser styringen en feilmelding og avslutter målingen.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q407 Nøyaktig kalibreringskuleradius?</b>            Angi nøyaktig radius for kalibreringskulen som brukes.            Inndata: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>            Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.            Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Returkjøringshøyde?</b>  <b>0</b> ikke kjør til returkjøringshøyden. Styringen kjører til neste måleposisjon i aksen som skal måles. Ikke tillatt for Hirth-akser! Styringen kjører til første måleposisjon i rekkefølgen A, B og deretter C  <b>&gt;0</b>: Returhøyde i emnekoordinatsystem som ikke er dreid og som styringen kjører til før rotasjonsaksposisjonering i spindelaksen. Styringen posisjonerer også touch-proben i arbeidsplanet på nullpunktet. Probeovervåkingen er ikke aktiv i denne modusen. Definer posisjoneringshastigheten i parameter <b>Q253</b>. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q253 Mating forposisjonering?</b>            Angi verktøyets bevegelseshastighet i mm/min ved posisjonering.            Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>
	<p><b>Q380Ref.vinkel hovedakse?</b>            Legg inn referansevinkelen (grunnroteringen) for registrering av målepunktene i det gyldige koordinatsystemet for emnet. Hvis det defineres en referansevinkel, kan måleområdet til en akse forstørres betraktelig. Verdien er absolutt.            Inndata: <b>0...360</b></p>
	<p><b>Q411 Startvinkel A-akse?</b>            Startvinkel i A-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q412 Sluttvinkel A-akse?</b>            Sluttvinkel i A-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>
	<p><b>Q413 Posisjonsvinkel A-akse?</b>            Posisjonsvinkel i A-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.            Inndata : <b>-359.9999...+359.9999</b></p>

**Hjelpebilde****Parameter****Q414 Antall målepunkter i A (0...12)?**

Antall prober som styringen skal måle A-aksen med.

Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen.

Inndata : **0...12**

**Q415 Startvinkel B-akse?**

Startvinkel i B-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata : **-359.9999...+359.9999**

**Q416 Sluttvinkel B-akse?**

Sluttvinkel i B-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata : **-359.9999...+359.9999**

**Q417 Posisjonsvinkel B-akse?**

Posisjonsvinkel i B-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.

Inndata : **-359 999...+360 000**

**Q418 Antall målepunkter i B (0...12)?**

Antall prober som styringen skal måle B-aksen med. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen.

Inndata : **0...12**

**Q419 Startvinkel C-akse?**

Startvinkel i C-aksen der første måling skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata : **-359.9999...+359.9999**

**Q420 Sluttvinkel C-akse?**

Sluttvinkel i C-aksen der siste måling skal utføres. Verdien er absolutt.

Inndata : **-359.9999...+359.9999**

**Q421 Posisjonsvinkel C-akse?**

Posisjonsvinkel i C-aksen der de andre rotatingsaksene skal måles.

Inndata : **-359.9999...+359.9999**

**Q422 Antall målepunkter i C (0...12)?**

Antall prober som styringen skal måle C-aksen med. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling på denne aksen

Inndata : **0...12**

**Q423 Antall prober?**

Definer antall probinger som styringen skal bruke til måling av kalibreringskulen i planet. Færre målepunkter øker hastigheten, flere målepunkter øker målesikkerheten.

Inndata : **3...8**

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q432 Vinkelomr., kompens. for slakt?</b></p> <p>Her definerer du vinkelverdien som skal brukes som overkjøring for måling av rotatingsakseslakk. Overkjøringsvinkelen må være betydelig større enn faktisk slakk for rotatingsaksene. Hvis inndata = 0, utfører styringen ingen måling av slakk på denne aksen.</p> <p>Inndata : <b>-3...+3</b></p>

**Kalibreringsprogram**

```

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12 TCH PROBE 450 LAGRE KINEMATIKK ~
    Q410=+0      ;MODUS ~
    Q409=+5      ;LAGERBETEGNELSE
13 TCH PROBE 452 FORH.INNST.-KOMP. ~
    Q407=+12.5   ;KULERADIUS ~
    Q320=+0      ;SIKKERHETSÅVST. ~
    Q408=+0      ;RETURKJORINGSHØYDE ~
    Q253=+750    ;MATING FORPOSISJON. ~
    Q380=+0      ;REFERANSEVINKEL ~
    Q411=-90     ;STARTVINKEL A-AKSE ~
    Q412=+90     ;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
    Q413=+0      ;POS.VINK. A-AKSE ~
    Q414=+0      ;MALEPUNKTER A-AKSE ~
    Q415=-90     ;STARTVINKEL B-AKSE ~
    Q416=+90     ;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
    Q417=+0      ;POS.VINK. B-AKSE ~
    Q418=+2      ;MALEPUNKTER B-AKSE ~
    Q419=-90     ;STARTVINKEL C-AKSE ~
    Q420=+90     ;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
    Q421=+0      ;POS.VINK. C-AKSE ~
    Q422=+2      ;MALEPUNKTER C-AKSE ~
    Q423=+4      ;ANTALL PROBER ~
    Q432=+0      ;VINKELOMRADE, SLAKT

```

## Kalibrering av utskiftbare hoder



Utskifting av hoder er en maskinspesifikk funksjon. Se maskinhåndboken.

- ▶ Bytte utskiftbart hode nummer to
- ▶ Bytt touch-probe
- ▶ Mål opp det utskiftbare hodet med syklus **452**
- ▶ Mål bare de aksene som faktisk har blitt skiftet (i eksempelet er dette bare A-aksen, mens C-aksen er skjult av **Q422**)
- ▶ Nullpunktet og posisjonen til kalibreringskulen må ikke endres under prosedyren
- ▶ Alle andre utskiftbare hoder kan tilpasses på samme måte

### Kalibrer det utskiftbare hodet

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z	
12 TCH PROBE 452 FORH.INNST.-KOMP. ~	
Q407=+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0	;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=+2000	;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+45	;REFERANSEVINKEL ~
Q411=-90	;STARTVINKEL A-AKSE ~
Q412=+90	;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
Q413=+45	;POS.VINK. A-AKSE ~
Q414=+4	;MALEPUNKTER A-AKSE ~
Q415=-90	;STARTVINKEL B-AKSE ~
Q416=+90	;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
Q417=+0	;POS.VINK. B-AKSE ~
Q418=+2	;MALEPUNKTER B-AKSE ~
Q419=+90	;STARTVINKEL C-AKSE ~
Q420=+270	;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
Q421=+0	;POS.VINK. C-AKSE ~
Q422=+0	;MALEPUNKTER C-AKSE ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q432=+0	;VINKELOMRADE, SLAKT

Målet med denne prosedyren er at nullpunktet på emnet skal være uendret etter skifte av roteringsakser (skifte av hoder).

I eksempelet nedenfor beskrives justeringen av et gaffelhode med aksene AC. A-aksene skiftes, mens C-aksen blir værende på basismaskinen.

- ▶ Bytte et utskiftbart hode som da brukes som referansehode
- ▶ Spenne fast kalibreringskulen
- ▶ Bytt touch-probe
- ▶ Mål hele kinematikken med referansehodet ved hjelp av syklus **451**
- ▶ Fastsett nullpunktet (med **Q431 = 2 eller 3** i syklus **451**) etter at referansehodet er målt opp

#### Måle opp referansehode

<b>11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z</b>	
<b>12 TCH PROBE 451 MAL KINEMATIKK ~</b>	
Q406=+1	;MODUS ~
Q407=-+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0	;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=-+2000	;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+45	;REFERANSEVINKEL ~
Q411=-90	;STARTVINKEL A-AKSE ~
Q412=+90	;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
Q413=+45	;POS.VINK. A-AKSE ~
Q414=+4	;MALEPUNKTER A-AKSE ~
Q415=-90	;STARTVINKEL B-AKSE ~
Q416=+90	;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
Q417=+0	;POS.VINK. B-AKSE ~
Q418=+2	;MALEPUNKTER B-AKSE ~
Q419=+90	;STARTVINKEL C-AKSE ~
Q420=+270	;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
Q421=+0	;POS.VINK. C-AKSE ~
Q422=+3	;MALEPUNKTER C-AKSE ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q431=+3	;STILLE INN FORH.IN. ~
Q432=+0	;VINKELOMRADE, SLAKT

## Driftskompensasjon



Denne prosedyren er også mulig på maskiner uten roteringsaksjer

Under bearbeidingen utsettes ulike maskinelementer for en drift på grunn av at omgivelsesforholdene endres. Hvis driften er tilstrekkelig konstant over prosessområdet og kalibreringskulen kan bli stående på maskinbordet under bearbeidingen, kan denne driften registreres og kompenseres med syklus **452**.

- ▶ Spenne fast kalibreringskulen
- ▶ Bytt touch-probe
- ▶ Mål kinematikken fullstendig med syklus **451** før du starter bearbeidningen
- ▶ Fastsett nullpunktet (med **Q432 = 2 eller 3** i syklus **451**) etter at kinematikken er målt
- ▶ Fastsett deretter nullpunktet for emnene, og start bearbeidingen

### Referanse måling for kompensasjon ved drift

11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z
12 CYCL DEF 247 FASTSETT NULLPUNKT ~
Q339=+1 ;NULLPUNKTNUMMER
13 TCH PROBE 451 MAL KINEMATIKK ~
Q406=+1 ;MODUS ~
Q407=+12.5 ;KULERADIUS ~
Q320=+0 ;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0 ;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=+750 ;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+45 ;REFERANSEVINKEL ~
Q411=+90 ;STARTVINKEL A-AKSE ~
Q412=+270 ;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
Q413=+45 ;POS.VINK. A-AKSE ~
Q414=+4 ;MALEPUNKTER A-AKSE ~
Q415=-90 ;STARTVINKEL B-AKSE ~
Q416=+90 ;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
Q417=+0 ;POS.VINK. B-AKSE ~
Q418=+2 ;MALEPUNKTER B-AKSE ~
Q419=+90 ;STARTVINKEL C-AKSE ~
Q420=+270 ;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
Q421=+0 ;POS.VINK. C-AKSE ~
Q422=+3 ;MALEPUNKTER C-AKSE ~
Q423=+4 ;ANTALL PROBER ~
Q431=+3 ;STILLE INN FORH.IN. ~
Q432=+0 ;VINKELOMRADE, SLAKT

- Mål driften på aksene med regelmessige intervaller
- Bytt touch-probe
- Aktiver nullpunktet i kalibreringskulen
- Mål kinematikken med syklus **452**
- Nullpunktet og posisjonen til kalibreringskulen må ikke endres under prosedyren


#### Kompensere for drift

<b>11 TOOL CALL "TOUCH_PROBE" Z</b>	
<b>13 TCH PROBE 452 FORH.INNST.-KOMP. ~</b>	
Q407=+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0	;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=+9999	;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+45	;REFERANSEVINKEL ~
Q411=-90	;STARTVINKEL A-AKSE ~
Q412=+90	;SLUTTVINKEL A-AKSE ~
Q413=+45	;POS.VINK. A-AKSE ~
Q414=+4	;MALEPUNKTER A-AKSE ~
Q415=-90	;STARTVINKEL B-AKSE ~
Q416=+90	;SLUTTVINKEL B-AKSE ~
Q417=+0	;POS.VINK. B-AKSE ~
Q418=+2	;MALEPUNKTER B-AKSE ~
Q419=+90	;STARTVINKEL C-AKSE ~
Q420=+270	;SLUTTVINKEL C-AKSE ~
Q421=+0	;POS.VINK. C-AKSE ~
Q422=+3	;MALEPUNKTER C-AKSE ~
Q423=+3	;ANTALL PROBER ~
Q432=+0	;VINKELOOMRADE, SLAKT

## Protokollfunksjon

Når syklus **452** er kjørt, oppretter styringen en protokoll (**TCHPRAUTO.html**) som lagres i samme mappe som det aktuelle NC-programmet. Protokollen inneholder følgende data:

- Dato og klokkeslett for opprettning av protokollen
- Banenavn for NC-programmet som syklusen ble kjørt fra
- Verktøynavn
- Aktiv kinematikk
- Gjennomført modus
- Posisjoneringsvinkler
- For hver målte rotatingsakse:
  - Startvinkel
  - Sluttvinkel
  - Antall målepunkter
  - Målesirkelradius
  - Beregnet slakk, hvis **Q423>0**
  - Aksen posisjoner
  - Standardavvik (spredning)
  - Maksimalt avvik
  - Vinkelfeil
  - Korrigeringsverdier i alle akser (nullpunktverskynning)
  - Posisjonen til de kontrollerte rotatingsaksene før kompensasjon av forhåndsinnstillingen (referer til begynnelsen av den kinematiske transformasjonskjeden, vanligvis på spindelnesen)
  - Posisjonen til de kontrollerte rotatingsaksene etter kompensasjon av forhåndsinnstillingen (referer til begynnelsen av den kinematiske transformasjonskjeden, vanligvis på spindelnesen)
  - Fastsatt posisjoneringsfeil
  - SVG-filer med diagrammer: Målte og optimaliserte feil på de enkelte måleposisjonene.
    - Rød linje: Målte posisjoner
    - Grønn linje: Optimaliserte verdier
    - Diagrammets betegnelse: Aksebetegnelse avhengig av rotatingsaksen f.eks. EYC = avvik på Y-akse avhengig av C-akse
    - Diagrammets X-akse: rotatingsaksposisjon i grader °
    - Diagrammets Y-akse: posisjonenes avvik i mm

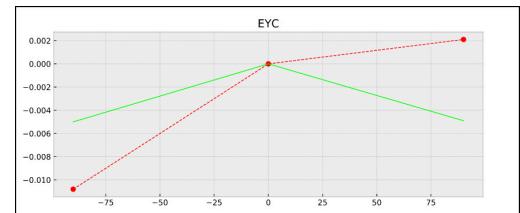

Eksempel på måling EYC: avvik på Y-akse avhengig av C-akse

## 8.6 syklus 453 KINEMATIKKGITTER

### ISO-programmering

G453

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Programvarealternativet KinematicsOpt (alternativ 48) er nødvendig.

Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.


For at du skal kunne bruke denne syklusen må maskinprodusenten opprette og konfigurere en kompensasjonstabell (\*.kco) på forhånd og ha gjennomført flere innstillinger.

Selv om maskinen er optimalisert med tanke på posisjonsfeil (f.eks. med syklus **451**), kan det være restfeil på Tool Center Point (**TCP**) ved svinging av roteringsaksene. De kan f.eks. være et resultat av komponentfeil (f.eks. feil på et lager) på hoderoteringsaksene.

Med syklus **453 KINEMATIKKGITTER** kan feilene fra dreiehodene bestemmes og kompenseres for avhengig av rundakseposisjonene. Så snart du vil skrive kompensasjonsverdier med denne syklusen, trenger syklusen alternativet **KinematicsComp** (alternativ 52). Med denne syklusen måler du ved hjelp av 3D-touchproben TS en HEIDENHAIN kalibreringskule som er festet på maskinbordet. Syklusen flytter deretter touch-proben automatisk til posisjoner som er plassert i gittermønster rundt kalibreringskulen. Maskinprodusenten fastsetter disse svingakseposisjonene. Posisjonene kan ligge i opptil tre dimensjoner. (Hver posisjon er en dreieakse.) Etter probingen på kulen kan feilene kompenseres ved hjelp av en flerdimensjonal tabell. Denne kompensasjonstabellen (\*.kco) defineres av maskinprodusenten, som også bestemmer hvor denne tabellen plasseres.

Hvis du arbeider med syklus **453**, gjennomfører du syklusen på flere forskjellige posisjoner i arbeidsrommet. Du kan kontrollere med en gang om en kompensasjon med syklus **453** har de ønskede positive innvirkningene på maskinnøyaktigheten. En slik kompensasjon egner seg bare for den respektive maskinen hvis de ønskede forbedringene oppnås med de samme korrekturverdiene på flere posisjoner. Hvis ikke, ligger feilene utenfor roteringsaksene.

Gjennomfør målingen med syklus **453** i optimalisert tilstand på posisjonsfeilene til roteringsaksene. Arbeid først med syklus **451** f.eks.

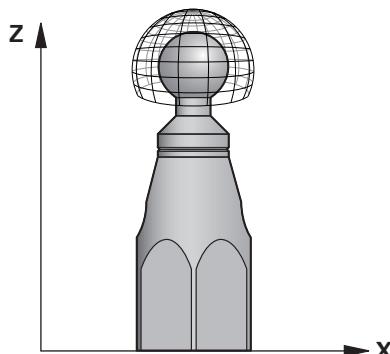

HEIDENHAIN anbefaler å bruke kalibreringskulene **KKH 250 (bestillingsnummer 655475-01)** eller **KKH 100 (bestillingsnummer 655475-02)** som har tilstrekkelig stivhet, og som er spesialkonstruert for maskinkalibrering. Ta om ønskelig kontakt med HEIDENHAIN for mer informasjon.

Styringen optimaliserer nøyaktigheten til maskinen. For å gjøre det lagrer den kompensasjonsverdier på slutten av målingen automatisk i en kompensasjonstabell (\*.kco). (Ved modus **Q406=1**)

### Syklusforløp

- 1 Spenn opp kalibreringskulen og sørge for at den ikke kan kollidere
- 2 Sett nullpunktet i midten av kulen i manuell driftsmodus eller, hvis **Q431=1** eller **Q431=3** er definert: Posisjoner touch-proben manuelt i touch-probe-aksen over kalibreringskulen og på arbeidsplanet, i midten av kulen
- 3 Velg driftsmodus for programforløp, og start NC-programmet
- 4 Avhengig av **Q406** (-1=slett / 0=kontroller / 1=kompensere) utføres syklusen



Under fastsetting av nullpunktet overvåkes den programmerte radiusen til kalibreringskulen bare ved den andre målingen. For hvis forposisjoneringen i forhold til kalibreringskulen er unøyaktig og du gjennomfører fastsetting av nullpunktet, blir kalibreringskulen probet to ganger.

### Forskjellige modier (Q406)

#### Slette modus Q406 = -1 (alternativ 52 KinematicsComp)

- Det forekommer ingen bevegelse av aksene
- Styringen beskriver alle verdiene i kompensasjonstabellen (\*.kco) med 0. Det fører til at ingen ytterligere kompensasjoner påvirker den valgte kinematikken

#### Kontrollere modus Q406 = 0

- Styringen gjennomfører probinger på kalibreringskulen.
- Resultatene lagres i en protokoll i HTML-format og lagres i den samme mappen som det aktuelle NC-programmet

#### Kompensere modus Q406 = 1 (alternativ 52 KinematicsComp)

- Styringen gjennomfører probinger på kalibreringskulen
- Styringen skriver avvikene i kompensasjonstabellen (\*.kco). Tabellen oppdateres, og kompensasjonene trer i kraft umiddelbart
- Resultatene lagres i en protokoll i HTML-format og lagres i den samme mappen som det aktuelle NC-programmet

### Valg av posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet

Du kan vanligvis plassere kalibreringskulen på et ledig sted på maskinbordet, men den kan også festes på oppspenningsutstyr eller emner. Det anbefales imidlertid å spenne opp kalibreringskulen så nærmest den senere bearbeidingsposisjonen som mulig.



Velg posisjon for kalibreringskulen på maskinbordet, slik at det ikke oppstår kollisjon under målingen.

**Tips:**

Programvarealternativet KinematicsOpt (alternativ 48) er nødvendig. Programvarealternativet KinematicsComp (alternativ 52) er nødvendig.  
Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten.  
Maskinprodusenten bestemmer hvor kompensasjonstabellen (\*.kco) plasseres.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når du bearbeiter denne syklusen, må ingen grunnrotering eller 3D-grunnrotering være aktiv. Styringen sletter eventuelt verdiene fra kolonnene **SPA**, **SPB** og **SPC** i referansepunktstabellen. Etter syklusen må du sette grunnrotingen eller 3D-grunnrotingen på nytt, ellers er det fare for kollisjon.

- ▶ Deaktiver grunnrotingen før syklusen starter.
- ▶ Fastsett nullpunktet og grunnrotingen på nytt etter optimeringen

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeitingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Pass på at **M128** eller **FUNCTION TCPM** er koblet ut før syklusstart.
- Syklus **453** samt **451** og **452** etterlates med en aktiv 3D-ROT som stemmer med posisjonen til rotatingsaksene, i automatisk drift.
- Før syklusdefinisjonen må du fastsette nullpunktet i sentrum av kalibreringskulen og aktivere dette, ellers du kan definere inndataparameteren **Q431** tilsvarende på 1 eller 3.
- Styringen bruker den minste verdien fra syklusparameteren **Q253** og **FMAX**-verdien fra touch-probe-tabellen som posisjoneringsmating for å kjøre frem til probehøyden i touch-probe-aksen. Roteringsaksebevegelsene utføres i hovedsak med posisjoneringsmating **Q253**. Dermed er probeovervåkingen inaktiv.
- Inch-programmering: Måleresultater og protokolldata angis vanligvis i mm.
- Hvis du definerer nullpunktet før målingen er aktivert (**Q431 = 1/3**), posisjonerer du touch-proben med en sikkerhetsavstand (**Q320 + SET\_UP**) ca. midt over kalibreringskulen før syklusen startes.



- Hvis maskinen er utstyrt med en kontrollert spindel, må du aktivere vinkelsporingen i touch-probe-tabellen (**kolonnen TRACK**). Dermed økes målenøyaktigheten med en 3D-touch-probe.

### Henvisninger i forbindelse med maskinparametre

- Med maskinparameteren **mStrobeRotAxPos** (nr. 204803) definerer maskinprodusenten maksimalt tillatt endring i en transformasjon. Hvis verdien ikke er lik -1 (M-funksjonen posisjonerer roteringsaksen), må du bare starte en måling når alle roteringsaksene står på 0°.
- Med maskinparameteren **maxDevCalBall** (nr. 204802) definerer maskinprodusenten det maksimale radiusavviket til kalibreringskulen. Styringen fastsetter radiusen til kalibreringskulen for hver probeprosess. Hvis den beregnede kuleradiusen avviker mer fra den angitte kuleradiusen enn du har definert i maskinparameteren **maxDevCalBall** (nr. 204802), viser styringen en feilmelding og avslutter målingen.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q406 Modus (-1/0/+1)</b>  Definer om styringen skal beskrive verdiene til kompensasjonstabellen (*.kco) med verdien 0, kontrollere de aktuelle avvikene eller kompensere. Det opprettes en protokoll (*.html).</p> <p><b>-1:</b> Slett verdiene i kompensasjonstabellen (*.kco). Kompensasjonsverdiene fra TCP-posisjonsfeil settes til verdien 0 i kompensasjonstabellen (*.kco). Ingen måleposisjoner blir probet. I protokollen (*.html) vises det ingen resultater. (alternativ 52 <b>KinematicsComp</b> nødvendig)</p> <p><b>0:</b> Kontroller TCP-posisjonsfeil. Styringen måler TCP-posisjonsfeil avhengig av roteringsakseposisjoner, men gjør ingen oppføringer i kompensasjonstabellen (*.kco). Styringen viser standard- og maksimumsavviket i en protokoll (*.html).</p> <p><b>1:</b> Kompenser TCP-posisjonsfeil. Styringen måler TCP-posisjonsfeil avhengig av roteringsakseposisjoner og skriver avvikene i kompensasjonstabellen (*.kco). Deretter trer kompensasjonene i kraft umiddelbart. Styringen viser standard- og maksimumsavviket i en protokoll (*.html). (alternativ 52 <b>KinematicsComp</b> nødvendig)</p> <p>Inndata: <b>-1, 0, +1</b></p>
	<p><b>Q407 Nøyaktig kalibreringskulerradius?</b>  Angi nøyaktig radius for kalibreringskulen som brukes.</p> <p>Inndata: <b>0.0001...99.9999</b></p>
	<p><b>Q320 Sikkerhetsavstand?</b>  Ytterligere avstand mellom probepunkt og probekule. <b>Q320</b> er additiv til kolonnen <b>SET_UP</b> i touch-probetabellen. Verdien er inkrementell.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>PREDEF</b></p>
	<p><b>Q408 Returkjøringshøyde?</b>  <b>0</b> ikke kjør til returkjøringshøyden. Styringen kjører til neste måleposisjon i aksen som skal måles. Ikke tillatt for Hirth-akser! Styringen kjører til første måleposisjon i rekkefølgen A, B og deretter C  <b>&gt;0:</b> Returhøyde i emnekoordinatsystem som ikke er dreid og som styringen kjører til før rotasjonsakseposisjonering i spindelaksen. Styringen posisjonerer også touch-proben i arbeidsplanet på nullpunktet. Probeovervåkingen er ikke aktiv i denne modusen. Definer posisjoneringshastigheten i parameter <b>Q253</b>. Verdien er absolutt.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b></p>
	<p><b>Q253 Mating forposisjonering?</b>  Angi verktøyets bevegelseshastighet i mm/min ved posisjonering.</p> <p>Inndata: <b>0-99999,9999</b> alternativ <b>FMAX, FAUTO, PREDEF</b></p>

Hjelpebilde	Parameter
	<b>Q380Ref.vinkel hovedakse?</b> Legg inn referansevinkelen (grunnroteringen) for registrering av målepunktene i det gyldige koordinatsystemet for emnet. Hvis det defineres en referansevinkel, kan måleområdet til en akse forstørres betraktelig. Verdien er absolutt. Inndata: <b>0...360</b>
	<b>Q423 Antall prober?</b> Definer antall probinger som styringen skal bruke til måling av kalibreringskulen i planet. Færre målepunkter øker hastigheten, flere målepunkter øker målesikkerheten. Inndata : <b>3...8</b>
	<b>Q431 Stille inn forh.in. (0/1/2/3)?</b> Definer om styringen automatisk skal sette det aktive nullpunktet i midten av kulen: <b>0:</b> Ikke definere nullpunktet automatisk i midten av kulen: Fastsett nullpunktet manuelt før syklusstart <b>1:</b> Definere nullpunktet automatisk i midten av kulen før målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Forposisjoner touch-probesystemet manuelt med kalibreringskulen før syklusstart Sett nullpunktet automatisk i midten av kulen etter målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Sett nullpunktet manuelt før syklusstart <b>3:</b> Sett nullpunktet automatisk i midten av kulen før og etter målingen (det aktive nullpunktet overskrives): Forposisjoner touch-probesystemet manuelt med kalibreringskulen før syklusstart Inndata: <b>0, 1, 2, 3</b>

**Probing med syklus 453**

11 TCH PROBE 453 KINEMATIKKGITTER ~	
Q406=+0	;MODUS ~
Q407=+12.5	;KULERADIUS ~
Q320=+0	;SIKKERHETSAVST. ~
Q408=+0	;RETURKJORINGSHOYDE ~
Q253=+750	;MATING FORPOSISJON. ~
Q380=+0	;REFERANSEVINKEL ~
Q423=+4	;ANTALL PROBER ~
Q431=+0	;STILLE INN FORH.IN.

## Protokollfunksjon

Når syklus **453** er kjørt, oppretter styringen en protokoll (**TCHPRAUTO.html**) som lagres i samme mappe som det aktuelle NC-programmet. Den inneholder følgende data:

- Dato og klokkeslett for opprettning av protokollen
- Banenavn for NC-programmet som syklusen ble kjørt fra
- Nummeret og navnet til det aktive verktøyet
- Modus
- Målte data: standardavvik og maksimumsavvik
- Informasjon om på hvilken posisjon i grader (°) maksimumsavviket dukket opp.
- Antall måleposisjoner

# 9

**Touch-probe-  
sykluser: måle  
verktøy automatisk**

## 9.1 Grunnleggende informasjon

### Oversikt



Følg maskinhåndboken!

Syklusene og funksjonene som beskrives her, gjelder ikke for alle maskiner.

Alternativ 17 er nødvendig.

Maskinen og styringen må klargjøres av maskinprodusenten.



Driftsinstruksjoner

- Når touch-probe-syklusen utføres, må ikke syklus **8 SPEILING**, syklus **11 SKALERING** og syklus **26 SKALERING AKSE** være aktive.
- HEIDENHAIN overtar bare garantien for funksjonaliteten til probesyklusene når det brukes HEIDENHAIN-touchprober

Med verktøy-touch-proben og verktøyoppmålingssyklusene til styringen måler du verktøyene automatisk. Styringen lagrer korreksjonsverdiene for lengde og radius i verktøytabellen, og de beregnes automatisk ved slutten av touch-probe-syklusen. Du har tilgang til følgende oppmålingstyper:

- Verktøyoppmåling når verktøyet er i ro
- Verktøyoppmåling når verktøyet roterer
- Enkelskjæringsoppmåling

I driftsmodusen **Programmering** programmerer du syklusene for verktøyoppmåling ved hjelp av tasten **TOUCH PROBE**. Du har tilgang til følgende sykluser:

Nytt format	Gammelt format	Syklus	Side
		Syklus 30 eller 480 TT KALIBRER <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalibrere verktøy-touch-proben</li> </ul>	367
		Syklus 31 eller 481 KAL. VERKT.LENGDE <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle verktøylengden</li> </ul>	370
		Syklus 32 eller 482 VERKTOEYRADIUS <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle verktøyradiusen</li> </ul>	374
		Syklus 33 eller 483 MAL VERKTOEY <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måle verktøylengden og -radiusen</li> </ul>	378
		Syklus 484 KALIBRERE IR-TT <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalibrere verktøy-touch-proben, f.eks. infrarød verktøy-touch-probe</li> </ul>	382
		Syklus 485 MAAL DREIEVERKTOEY (alternativ 50) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Måling av dreieverktøy</li> </ul>	386



#### Driftsinstruksjoner:

- Touch-probe-syklusene fungerer bare når det sentrale verktøyminnet TOOL.T er aktivert.
- Før du begynner å arbeide med touch-probe-syklusene, må du angi alle nødvendige data i det sentrale verktøyminnet. Du må også hente frem det verktøyet som skal måles opp, ved hjelp av **TOOL CALL**.

### Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483

Funksjonsomfanget og syklusforløpet er absolutt identiske. Det finnes bare to forskjeller mellom syklusene **30 til 33** og **480 til 483**:

- Syklusene **480 til 483** er også tilgjengelige i DIN/ISO under **G480 til G483**.
- Syklusene **481 til 483** bruker den faste parameteren **Q199** for målestatusen i stedet for en valgfri parameter

## Justere maskinparameter



Touch-probesyklusene **480, 481, 482, 483, 484, 485**

kan skjules med den valgfrie maskinparametren

**hideMeasureTT** (nr. 128901).



Programmerings- og betjeningsmerknader:

- Før du arbeider med touch-probe-syklusene, må du kontrollere alle maskinparameterne som er definert under **ProbeSettings > CfgTT** (nr. 122700) og **CfgTTRoundStylus** (nr. 114200) eller **CfgTTRectStylus** (nr. 114300) definert sind..
- Styringen bruker probemating fra maskinparametren **probingFeed** (nr. 122709) til måling når spindelen står i ro.

Når verktøyet roterer ved oppmåling, beregner styringen spindelturtallet og probematingen automatisk.

Slik beregnes spindelturtallet:

$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0,0063)$  med

**n:**

Turtall [o/min]

**maxPeriphSpeedMeas:**

Maks. tillatt omløpshastighet  
[m/min]

**r:**

Aktiv verktøyradius [mm]

Slik beregnes probematingen:

$v = \text{måletoleranse} \cdot n$  med

**v:**

Probemating [mm/min]

**Måletoleranse:**

Måletoleranse [mm], avhengig  
av **maxPeriphSpeedMeas**

**n:**

Turtall [U/min]

Med **probingFeedCalc** (nr. 122710) kan du stille inn beregningen av probematingen:

**probingFeedCalc** (Nr. 122710) = **ConstantTolerance**:

Måletoleransen endres ikke, uavhengig av verktøyradiusen. Hvis verktøyet er svært stort, reduseres probematingen til null. Hvis den maksimale omløphastigheten (**maxPeriphSpeedMeas** nr. 122712) og den tillatte toleransen (**measureTolerance1** nr. 122715) defineres med lave verdier, vil du merke denne effekten tidlig.

**probingFeedCalc** (Nr. 122710) = **VariableTolerance**:

Måletoleransen endres med tiltagende verktøyradius. Dette gjør at probematingen blir tilstrekkelig også ved store verktøyradier. Slik endres måletoleransen etter følgende tabell:

Verktøyradius	Måletoleranse
Inntil 30 mm	<b>measureTolerance1</b>
30 til 60 mm	$2 \cdot \text{measureTolerance1}$
60 til 90 mm	$3 \cdot \text{measureTolerance1}$
90 til 120 mm	$4 \cdot \text{measureTolerance1}$

**probingFeedCalc** (Nr. 122710) = **ConstantFeed**:

Probematingen holder seg konstant, men målefeilen vokser lineært med den tiltakende verktøyradiusen:

Måletoleranse =  $(r \cdot \text{measureTolerance1}) / 5 \text{ mm}$  med

**r:** Aktiv verktøyradius [mm]

**measureTolerance1:** Maks. tillatt målefeil

## Inndata i verktøytabellen ved frese- og dreieverktøy

Fork.	Inndata	Dialog
CUT	Antall verktøyskjær (maks. 20 skjær)	Antall skjær?
LTOL	Tillatt avvik fra verktøylengden L for slitasjeregistrering. Verktøyet sperres (status <b>L</b> ) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 5.0000 mm	Slitetoleranse: Lengde?
RTOL	Tillatt avvik fra verktøyradius R for slitasjeregistrering. Verktøyet sperres (status <b>L</b> ) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 5.0000 mm	Slitetoleranse: Radius?
DIRECT.	Verktøyets skjæreretning ved oppmåling med dreieende verktøy	Skjæreretning ( <b>M3 = -</b> )?
R-OFFS	Lengdeoppmåling: Verktøyets forskyvning mellom midtpunktet på nålen og midtpunktet på verktøyet. Forhåndsinnstilling: Ingen verdi angitt (forskyvning = verktøyradius)	Verktøy-offset: Radius?
L-OFFS	Radiusoppmåling: Verktøyets ekstra forskyvning i forhold til <b>offsetToolAxis</b> , mellom den øvre kanten på nålen og den nedre kanten på verktøyet. Forhåndsinnstilling: 0	Verktøy-offset: Lengde?
LBREAK	Tillatt avvik fra verktøylengden L for registrering av brudd. Verktøyet sperres av styringen (status <b>L</b> ) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 9.0000 mm	Bruddtoleranse: Lengde?
RBREAK	Tillatt avvik fra verktøyradius R for registrering av brudd. Verktøyet sperres av styringen (status <b>L</b> ) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 9.0000 mm	Bruddtoleranse: Radius?

## Eksempler på vanlige verktøytyper

Verktøytype	CUT	R-OFFS	L-OFFS
Bor	Uten funksjon	0: Det er ikke nødvendig med forskyvning fordi det er borspissene som skal måles.	
Endfres	4: fire skjær	R: En forskyvning er nødvendig fordi verktøydiameteren er større enn platediameteren til TT.	0: Ved radiusoppmåling er det ikke nødvendig med ekstra forskyvning. Forskyvningen fra <b>offsetToolAxis</b> (nr. 122707) brukes.
Kulefres med diameter 10 mm	4: fire skjær	0: Det er ikke nødvendig med forskyvning fordi kulens sørpol skal måles.	5: Ved en diameter på 10 mm defineres verktøyradiusen som en forskyvning. Hvis det ikke er tilfellet, måles kulefresrens diameter for langt ned. Verktøydiameteren stemmer ikke.

## 9.2 Syklus 30 eller 480 TT KALIBRER

### ISO-programmering

**G480**

#### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Du kalibrerer TT med touch-probe-syklusen **30** eller **480** (se "Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483", Side 363). Kalibreringen skjer automatisk. Senterforskyvningen til kalibreringsverktøyet bestemmes også automatisk. Det foregår ved at spindelen dreies 180° halvveis i kalibreringssyklusen.

Du kalibrerer TT med touch-probe-syklusen **30** eller **480**.

#### Touch-pr.

Som touch-probe bruker du et rundt eller kvaderformet probe-element.

#### Kvaderformet probe-element

Ved et kvaderformet probe-element i de valgfrie maskinparameterne **detectStylusRot** (nr. 114315) og **tippingTolerance** (nr. 114319) kan maskinprodusenten konfigurere at vridnings- og tippevinkelen skal beregnes. Beregningen av vridningsvinkelen gjør det mulig å utligne denne ved måling av verktøy. Hvis tippevinkelen overskrides, viser styringen en advarsel. De beregnede verdiene kan ses i **TT**-statusindikatoren.

**Mer informasjon:** Oppsett, testing og kjøring av NC-programmer



Ved fastspenning av verktøy-touch-proben må du påse at kantene til det kvaderformede probe-elementet er innrettet mest mulig parallelt med aksen. Vridningsvinkelen skal være under 1° og tippevinkelen under 0,3°.

#### Kalibreringsverktøy

Du må bruke en helt sylinderformet del som kalibreringsverktøy, f.eks. en sylinderstift. Kalibreringsverdiene lagres av styringen og brukes under senere verktøyoppmålinger.

## Syklusforløp

- 1 Spenn fast kalibreringsverktøyet. Du må bruke en helt sylinderformet del som kalibreringsverktøy, f.eks. en sylinderstift
- 2 Posisjoner kalibreringsverktøyet manuelt over sentrum av TT på arbeidsplanet
- 3 Posisjoner kalibreringsverktøyet ca. 15 mm + sikkerhetsavstand over TT
- 4 Den første bevegelsen til styringen er langs verktøyaksen. Verktøyet flyttes først til en sikker høyde på 15 mm + sikkerhetsavstand
- 5 Kalibreringen langs verktøyaksen starter
- 6 Deretter utføres kalibreringen i arbeidsplanet
- 7 Først posisjonerer styringen verktøyet på arbeidsplanet på en verdi 11 mm + radius TT + sikkerhetsavstand
- 8 Så fører styringen verktøyet langs verktøyaksen nedover, og kalibreringen starter
- 9 Under probingen gjennomgår styringen et kvadratisk bevegelsesmønster
- 10 Kalibreringsverdiene lagres av styringen og brukes under senere verktøyoppmålinger
- 11 Til slutt trekker styringen nålen langs verktøyaksen tilbake til sikkerhetsavstanden og flytter den til midten av TT

## Tips:

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Du må angi nøyaktig radius og lengde på kalibreringsverktøyet i verktøytabellen TOOL.T før du kalibrerer.

## Henvisninger i forbindelse med maskinparametre

- Med maskinparameteren **CfgTTRoundStylus** (nr. 114200) eller **CfgTTRectStylus** (nr. 114300) definerer du hvordan kalibreringssyklusen skal fungere. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.
  - I maskinparameteren **centerPos** fastsetter du plasseringen av TT i arbeidsrommet til maskinen.
- Hvis du endrer plasseringen av TT til bordet og/eller endrer maskinparameteren **centerPos**, må du kalibrere TT på nytt.
- Med maskinparameteren **probingCapability** (nr. 122723) definerer maskinprodusenten hvordan syklusen fungerer. Med denne parameteren kan blant annet en verktøyoppmåling med stillestående spindel tillates og en verktøyradius- og enkelskjærspunkt oppmåling sperres samtidig.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>  Angi en posisjon i spindelaksen som utelukker kollisjon med emner eller spennjern. Sikker høyde henviser til det aktive nullpunktet til emnet. Hvis du har angitt en så liten sikker høyde at verktøyspisen ligger under den øvre kanten på platen, blir kalibreringsverktøyet automatisk posisjonert over platen (sikkerhetssone fra <b>safetyDistToolAx</b>) (nr. 114203).  Inndata: -99999,9999-+99999,9999</p>

### Eksempel, nytt format

11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 480 TT KALIBRER ~
Q260=+100 ;SIKKER HOEYDE

### Eksempel, gammelt format

11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 30.0 TT KALIBRER
13 TCH PROBE 30.1 HOEYDE:+90

## 9.3 Syklus 31 eller 481 KAL. VERKT.LENGDE

### ISO-programmering

G481

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

For å måle verktøy lengden må du programmere touch-probe-syklusen **31** eller **482** (se "Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483", Side 363). Ved hjelp av inndataparameterne kan du bestemme verktøy lengden på tre forskjellige måter:

- Når diameteren på verktøyet er større enn diameteren på måleflaten til TT, kan du måle opp med roterende verktøy
- Når diameteren på verktøyet er mindre enn diameteren på måleflaten til TT, kan du måle opp med verktøyet i ro. Det samme gjelder når du vil bestemme lengden til bor eller kulefreser.
- Når diameteren på verktøyet er større enn diameteren på måleflaten til TT, kan du utføre en enkelskjæringsoppmåling med verktøyet i ro

#### Oppmåling med roterende verktøy

For å beregne det lengste skjæret kjøres verktøyet roterende på måleflaten til TT og forskjøvet i forhold til touch-probe-midtpunktet. Du programmerer forskyvningen i verktøytabellen under verktøyforskyvning: Radius (**R-OFFS**).

#### Oppmåling med verktøy i ro (f.eks. bor)

Verktøyet som skal måles opp, kjøres over midten av måleflaten. Deretter kjører det med spindelen i ro mot måleflaten til TT. For denne typen oppmåling angir du 0 som radius for verktøyforskyvningen (**R-OFFS**) i verktøytabellen.

#### Proseduren «Enkelskjæringsoppmåling»

Verktøyet som skal måles opp, forposisjoneres ved siden av touch-probe-hodet. Frontflaten på verktøyet befinner seg da under den øvre kanten på touch-probe-hodet, slik det er fastsatt i **offsetToolAxis** (nr. 122707). Du kan fastsette en ekstra forskyvning under Verktøyforskyvning: Lengde (**L-OFFS**) i verktøytabellen.

Når verktøyet roterer, prober styringen radialt. Slik bestemmes startvinkelen for enkelskjæringsoppmåling. Deretter måler du lengden på alle skjærene ved at spindelorienteringen endres. For denne målingen må du programmere **MALING AV SKJAER** i syklus **31 = 1**.

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du stiller inn **stopOnCheck** (nr. 122717) på **FALSE**, evaluerer styringen ikke resultatparameteren **Q199**. NC-programmet stoppes ikke ved overskridelse av bruddtoleransen. Kollisjonsfare!

- ▶ Sett **stopOnCheck** (nr. 122717) på **TRUE**
- ▶ Sørg eventuelt for å stoppe NC-programmet ved overskridelse av bruddtoleransen.

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Før du måler verktøy for første gang, må du legge inn den omtrentlige radiusen, den omtrentlige lengden, antall skjær og skjæreretningen for det aktuelle verktøyet i verktøytabellen **TOOL.T**.
- Du kan utføre enkelskjæringsoppmåling for verktøy med **inntil 20 skjær**.
- Syklusene **31** og **481** støtter ingen dreie- og avrettingsverktøy og heller ingen touch-prober.

**Måling av slipeverktøy**

- Syklusen tar hensyn til basis- og korreksjonsdataene fra **TOOLGRIND.GRD** og slite- og korreksjonsdataene (**LBREAK** og **LTOL**) fra **TOOL.T**.

**Q340: 0 og 1**

- Korreksjons- eller basisdata blir endret avhengig av om en initialavretting (**INIT\_D**) er fastsatt eller ikke. Syklusen setter verdiene automatisk inn på rett sted i **TOOLGRIND.GRD**.

Vær oppmerksom på forløpet ved innretting av slipeverktøyet. **Mer informasjon:** brukerhåndboken for oppsett, testing og kjøring av NC-programmer

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter					
	<p><b>Q340 Modus verktøymåling (0-2)?</b>            Definer om og hvordan de registrerte dataene skal legges inn i verktøytabellen.</p> <p><b>0:</b> Den målte verktøylengden blir skrevet inn i verktøytabellen TOOL.T i minnet L og verktøykorrekturen DL=0 blir angitt. Hvis det allerede er lagret en verdi i TOOL.T, blir den overskrevet.</p> <p><b>1:</b> Den målte verktøylengden sammenlignes med verktøylengden L fra TOOL.T. Avviket beregnes og angis som deltaverdi DL i TOOL.T. Avvikene er også tilgjengelige i Q-parameteren <b>Q115</b>. Verktøyet sperres hvis deltaverdien er større enn den tillatte slitasje- eller bruddtoleransen for verktøylengden (status L i TOOL.T)</p> <p><b>2:</b> Den målte verktøylengden sammenlignes med verktøylengden L fra TOOL.T. Styringen beregner avviket og skriver verdien i Q-parameteren <b>Q115</b>. Det blir ikke oppført i verktøytabellen under L eller DL.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="color: white; background-color: black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">i</span> Vær oppmerksom på adferden ved slipeverktøy,  <b>Mer informasjon:</b> "Måling av slipeverktøy", Side 371       </div>					
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Angi en posisjon i spindelaksen som utelukker kollisjon med emner eller spennjern. Sikker høyde henviser til det aktive nullpunktet til emnet. Hvis du har angitt en så liten sikker høyde at verktøyspisen ligger under den øvre kanten på platen, blir kalibreringsverktøyet automatisk posisjonert over platen (sikkerhetssone fra <b>safetyDistStylus</b>).</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>					
	<p><b>Q341 Måling av skjær? 0=Nei/1=Ja</b>            Definer om det skal utføres en enkelskjæringsoppmåling (maks. 20 skjær kan måles)</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>					
<p><b>Eksempel nytt format</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>11 TOOL CALL 12 Z</td></tr> <tr><td>12 TCH PROBE 481 KAL. VERKT.LENGDE ~</td></tr> <tr><td>Q340=+1 ;KONTROLLER ~</td></tr> <tr><td>Q260=+100 ;SIKKER HOEYDE ~</td></tr> <tr><td>Q341=+1 ;MALING AV SKJAER</td></tr> </table>		11 TOOL CALL 12 Z	12 TCH PROBE 481 KAL. VERKT.LENGDE ~	Q340=+1 ;KONTROLLER ~	Q260=+100 ;SIKKER HOEYDE ~	Q341=+1 ;MALING AV SKJAER
11 TOOL CALL 12 Z						
12 TCH PROBE 481 KAL. VERKT.LENGDE ~						
Q340=+1 ;KONTROLLER ~						
Q260=+100 ;SIKKER HOEYDE ~						
Q341=+1 ;MALING AV SKJAER						

Syklus **31** inneholder en ekstra parameter:

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b>            Parameternummeret som styringen lagrer statusen til målingen i:  <b>0.0</b>: Verktøyet er innenfor toleransen  <b>1.0</b>: Verktøyet er slitt (<b>LTOL</b> overskredet)  <b>2.0</b>: Verktøyet er brukket (<b>LBREAK</b> overskredet). Hvis du ikke vil bearbeide måleresultatet videre i NC-programmet, må du bekrefte dialogspørsmålet med tasten <b>NO ENT</b>            Inndata : <b>0...1999</b></p>

#### Første oppmåling med roterende verktøy, gammelt format

```
11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 31.0 KAL. VERKT.LENGDE
13 TCH PROBE 31.1 KONTROLLER:0
14 TCH PROBE 31.2 HOEYDE:::+120
15 TCH PROBE 31.3 MALING AV SKJAER:0
```

#### Kontroll med enkelskjæringsoppmåling, lagre status i Q5, gammelt format

```
11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 31.0 KAL. VERKT.LENGDE
13 TCH PROBE 31.1 KONTROLLER:1 Q5
14 TCH PROBE 31.2 HOEYDE:+120
15 TCH PROBE 31.3 MALING AV SKJAER:1
```

## 9.4 Syklus 32 eller 482 VERKTOEYRADIUS

### ISO-programmering

**G482**

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

For å måle verktøyradiusen må du programmere touch-probe-syklusen **32** eller **482** (se "Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483", Side 363). Ved hjelp av inndataparameterne kan du bestemme verktøyradiusen på to forskjellige måter:

- Oppmåling når verktøyet roterer
- Oppmåling når verktøyet roterer med påfølgende enkelskjæringsoppmåling

Verktøyet som skal måles opp, forposisjoneres ved siden av touch-probe-hodet. Frontflaten på fresen befinner seg da under den øvre kanten på touch-probe-hodet, slik det er fastsatt i **offsetToolAxis** (nr. 122707). Styringen prober radialt når verktøyet roterer. Hvis du i tillegg vil utføre en enkelskjæringsoppmåling, måles radiene til alle skjærene ved hjelp av spindelorienteringen.

### Tips:

#### MERKNAD

##### Kollisjonsfare!

Hvis du stiller inn **stopOnCheck** (nr. 122717) på **FALSE**, evaluerer styringen ikke resultatparameteren **Q199**. NC-programmet stoppes ikke ved overskridelse av bruddtoleransen. Kollisjonsfare!

- ▶ Sett **stopOnCheck** (nr. 122717) på **TRUE**
- ▶ Sørg eventuelt for å stoppe NC-programmet ved overskridelse av bruddtoleransen.

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Før du måler verktøy for første gang, må du legge inn den omtrentlige radiusen, den omtrentlige lengden, antall skjær og skjæreretningen for det aktuelle verktøyet i verktøytabellen **TOOL.T**.
- Syklusene **32** og **482** støtter ingen dreie- og avrettingsverktøy og heller ingen touch-prober.

### Måling av slipeverktøy

- Syklusen tar hensyn til basis- og korreksjonsdataene fra **TOOLGRIND.GRD** og slite- og korreksjonsdataene (**RBREAK** og **RTOL**) fra **TOOL.T**.

#### Q340: 0 og 1

- Korreksjons- eller basisdata blir endret avhengig av om en initialavretting (**INIT\_D**) er fastsatt eller ikke. Syklusen setter verdiene automatisk inn på rett sted i **TOOLGRIND.GRD**.

Vær oppmerksom på forløpet ved innretting av slipeverktøyet. **Mer informasjon:** brukerhåndboken for oppsett, testing og kjøring av NC-programmer

### Henvisninger i forbindelse med maskinparametre

- Med maskinparameteren **probingCapability** (nr. 122723) definerer maskinprodusenten hvordan syklusen fungerer. Med denne parameteren kan blant annet en verktøyoppmåling med stillestående spindel tillates og en verktøyradius- og enkelskjærersoppmåling sperres samtidig.
- Sylinderformede verktøy med diamantoverflater kan måles opp når spindelen står i ro. Da må du sette antall skjær **CUT** til 0 i verktøytabellen og tilpasse maskinparameteren **CfgTT**. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q340 Modus verktøymåling (0-2)?</b>            Definer om og hvordan de registrerte dataene skal legges inn i verktøytabellen.</p> <p><b>0:</b> Den målte verktøyradiusen blir skrevet inn i verktøytabellen TOOL.T i minnet R og verktøykorrekturen DR=0 blir angitt. Hvis det allerede er lagret en verdi i TOOL.T, blir den overskrevet.</p> <p><b>1:</b> Den målte verktøyradiusen sammenlignes med verktøyradiussen R fra TOOL.T. Avviket beregnes og angis som deltaverdi DR i TOOL.T. Avviket er også tilgjengelig i Q-parameteren <b>Q116</b>. Verktøyet sperres hvis deltaverdien er større enn den tillatte slitasje- eller bruddtoleransen for verktøyradiusen (status L i TOOL.T)</p> <p><b>2:</b> Den målte verktøyradiusen sammenlignes med verktøyradiussen fra TOOL.T. Styringen beregner avviket og skriver det inn i Q-parameteren <b>Q116</b>. Det blir ikke oppført i verktøytabellen under R eller DR.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>            Angi en posisjon i spindelaksen som utelukker kollisjon med emner eller spennjern. Sikker høyde henviser til det aktive nullpunktet til emnet. Hvis du har angitt en så liten sikker høyde at verktøyspisen ligger under den øvre kanten på platen, blir kalibreringsverktøyet automatisk posisjonert over platen (sikkerhetssone fra <b>safetyDistStylus</b>).</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q341 Måling av skjær? 0=Nei/1=Ja</b>            Definer om det skal utføres en enkelskjæringsoppmåling (maks. 20 skjær kan måles)</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>

## Eksempel, nytt format

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 482 VERKTOEYRADIUS ~	
Q340=+1	;KONTROLLER ~
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE ~
Q341=+1	;MALING AV SKJAER

Syklus **32** inneholder en ekstra parameter:

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b></p> <p>Parameternummeret som styringen lagrer statusen til målingen i:</p> <p><b>0.0:</b> Verktøyet er innenfor toleransen</p> <p><b>1.0:</b> Verktøyet er slitt (<b>RTOL</b> overskredet)</p> <p><b>2.0:</b> Verktøyet er brukket (<b>RBREAK</b> overskredet). Hvis du ikke vil bearbeide måleresultatet videre i NC-programmet, må du bekrefte dialogspørsmålet med tasten <b>NO ENT</b></p> <p>Inndata : <b>0...1999</b></p>

#### Første oppmåling med roterende verktøy, gammelt format

```
11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 32.0 VERKTOEYRADIUS
13 TCH PROBE 32.1 KONTROLLER:0
14 TCH PROBE 32.2 HOEYDE:+120
15 TCH PROBE 32.3 MALING AV SKJAER:0
```

#### Kontroll med enkelskjæringsoppmåling, lagre status i Q5, gammelt format

```
11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 32.0 VERKTOEYRADIUS
13 TCH PROBE 32.1 KONTROLLER:1 Q5
14 TCH PROBE 32.2 HOEYDE:+120
15 TCH PROBE 32.3 MALING AV SKJAER:1
```

## 9.5 Syklus 33 eller 483 MAL VERKTOEY

### ISO-programmering

G483

#### Bruk



Følg maskinhåndboken!

For å foreta en komplett oppmåling av verktøyet (lengde og radius) må du programmere touch-probe-syklusen **33** eller **483** (se "Forskjeller mellom syklusene 30 til 33 og 480 til 483", Side 363). Denne syklusen er spesielt egnet til å måle opp verktøyet for første gang. Du sparar tid i forhold til å måle opp lengde og radius hver for seg. Ved hjelp av inndataparameterne kan du måle verktøyet på to forskjellige måter:

- Oppmåling når verktøyet roterer
- Oppmåling når verktøyet roterer med påfølgende enkelskjæringsoppmåling

#### Oppmåling når verktøyet roterer:

Oppmålingsprosessen er fast programmert. Først måles (om mulig) verktøylengden og deretter verktøyradiusen.

#### Måling med enkelskjæringsoppmåling:

Oppmålingsprosessen er fast programmert. Først måles verktøyradiusen, deretter lengden. Oppmålingsprosessen tilsvarer touch-probe-syklus **31** og **32** samt **481** og **482**.

**Tips:**

MERKNAD
<b>Kollisjonsfare!</b> Hvis du stiller inn <b>stopOnCheck</b> (nr. 122717) på <b>FALSE</b> , evaluerer styringen ikke resultatparameteren <b>Q199</b> . NC-programmet stoppes ikke ved overskridelse av bruddtoleransen. Kollisjonsfare! ▶ Sett <b>stopOnCheck</b> (nr. 122717) på <b>TRUE</b> ▶ Sørg eventuelt for å stoppe NC-programmet ved overskridelse av bruddtoleransen.

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Før du måler verktøy for første gang, må du legge inn den omtrentlige radiusen, den omtrentlige lengden, antall skjær og skjæreretningen for det aktuelle verktøyet i verktøytabellen **TOOL.T**.
- Syklusene **33** og **483** støtter ingen dreie- og avrettingsverktøy og heller ingen touch-prober.

**Måling av slipeverktøy**

- Syklusen tar hensyn til basis- og korreksjonsdataene fra **TOOLGRIND.GRD** og slite- og korreksjonsdataene (**LBREAK**, **RBREAK**, **LTOL** og **RTOL**) fra **TOOL.T**.

**Q340: 0 og 1**

- Korreksjons- eller basisdata blir endret avhengig av om en initialavretting (**INIT\_D**) er fastsatt eller ikke. Syklusen setter verdiene automatisk inn på rett sted i **TOOLGRIND.GRD**.

Vær oppmerksom på forløpet ved innretting av slipeverktøyet. **Mer informasjon:** brukerhåndboken for oppsett, testing og kjøring av NC-programmer

**Henvisninger i forbindelse med maskinparametre**

- Med maskinparameteren **probingCapability** (nr. 122723) definerer maskinprodusenten hvordan syklusen fungerer. Med denne parameteren kan blant annet en verktøyoppmåling med stillestående spindel tillates og en verktøyradius- og enkelskjærersoppmåling sperres samtidig.
- Sylinderformede verktøy med diamantoverflater kan måles opp når spindelen står i ro. Da må du sette antall skjær **CUT** til 0 i verktøytabellen og tilpasse maskinparameteren **CfgTT**. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q340 Modus verktøymåling (0-2)?</b>  Definer om og hvordan de registrerte dataene skal legges inn i verktøytabellen.</p> <p><b>0:</b> Den målte verktøylengden og den målte verktøyradiusen blir skrevet inn i verktøytabellen TOOL.T i minnet L og R og verktøy-korrekturen DL=0 og DR=0 blir angitt. Hvis det allerede er lagret en verdi i TOOL.T, blir den overskrevet.</p> <p><b>1:</b> Den målte verktøylengden og den målte verktøyradiusen blir sammenlignet med verktøylengden L og verktøyradiusen R fra TOOL.T. Avviket beregnes og angis som deltaverdi DL og DR i TOOL.T. I tillegg er avviket også tilgjengelig i Q-parameteren <b>Q115</b> og <b>Q116</b>. Verktøyet sperres hvis deltaverdien er større enn den tillatte slitasje- eller bruddtoleransen for verktøylengden eller radiusen (status L i TOOL.T)</p> <p><b>2:</b> Den målte verktøylengden og -radiusen sammenlignes med verktøylengde L og verktøyradius R i TOOL.T. Styringen beregner avviket og skriver det inn i Q-parameteren <b>Q115</b> eller <b>Q116</b>. Det blir ikke oppført i verktøytabellen under L, R eller DL, DR.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b>  Angi en posisjon i spindelaksen som utelukker kollisjon med emner eller spennjern. Sikker høyde henviser til det aktive nullpunktet til emnet. Hvis du har angitt en så liten sikker høyde at verktøyspis-en ligger under den øvre kanten på platen, blir kalibreringsverktøy- et automatisk posisjonert over platen (sikkerhetssone fra <b>safetyDistanceStylus</b>).</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999-+99999,9999</b></p>
	<p><b>Q341 Måling av skjær? 0=Nei/1=Ja</b>  Definer om det skal utføres en enkelskjæringsoppmåling (maks. 20 skjær kan måles)</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
<b>Eksempel, nytt format</b>	
<pre>11 TOOL CALL 12 Z 12 TCH PROBE 483 MAL VERKTOEY ~ Q340=+1      ;KONTROLLER ~ Q260=+100    ;SIKKER HOEYDE ~ Q341=+1      ;MALING AV SKJAER</pre>	

Syklus **33** inneholder en ekstra parameter:

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Parameternr. for resultat?</b></p> <p>Parameternummeret som styringen lagrer statusen til målingen i:</p> <p><b>0.0:</b> Verktøyet er innenfor toleransen</p> <p><b>1.0:</b> Verktøyet er slitt (<b>LTOL</b> og/eller <b>RTOL</b> er overskredet)</p> <p><b>2.0:</b> Verktøyet er brukket (<b>LBREAK</b> og/eller <b>RBREAK</b> overskredet). Hvis du ikke vil bearbeide måleresultatet videre i NC-programmet, må du bekrefte dialogspørsmålet med tasten <b>NO ENT</b></p> <p>Inndata : <b>0...1999</b></p>

#### Første oppmåling med roterende verktøy, gammelt format

11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 33.0 MAL VERKTOEY
13 TCH PROBE 33.1 KONTROLLER:0
14 TCH PROBE 33.2 HOEYDE:+120
15 TCH PROBE 33.3 MALING AV SKJAER:0

#### Kontroll med enkelskjæringsoppmåling, lagre status i Q5, gammelt format

11 TOOL CALL 12 Z
12 TCH PROBE 33.0 MAL VERKTOEY
13 TCH PROBE 33.1 KONTROLLER:1 Q5
14 TCH PROBE 33.2 HOEYDE:+120
15 TCH PROBE 33.3 MALING AV SKJAER:1

## 9.6 Syklus 484 KALIBRERE IR-TT

### ISO-programmering

G484

### Bruk

Med syklus **484** kan du kalibrere verktøy-touch-proben, for eksempel den ledningsfrie infrarøde bord-touch-proben TT 460. Du kan gjennomføre kalibreringen med eller uten manuell inngripen.

- **Med manuell inngripen:** Hvis du definerer **Q536** lik 0, stopper styringen før kalibreringsprosessen. Deretter må du manuelt posisjonere verktøyet over midten av verktøy-touch-proben.
- **Uten manuell inngripen:** Hvis du definerer **Q536** lik 1, gjennomfører styringen automatisk syklusen. Du må eventuelt programmere en forposisjonering. Dette avhenger av verdien til parameteren **Q523 POSITION TT**.

### Syklusforløp



Følg maskinhåndboken!

Maskinprodusenten definerer hvordan syklusen fungerer.

For å kalibrere verktøy-touch-proben må du programmere touch-probe-syklusen **484**. I inndataparameteren **Q536** kan du stille inn om syklusen skal utføres med eller uten manuell inngripen.

#### Touch-pr.

Som touch-probe bruker du et rundt eller kvaderformet probe-element.

#### Kvaderformet probe-element

Ved et kvaderformet probe-element i den valgfrie maskinparameteren **detectStylusRot** (nr. 114315) og **tippingTolerance** (nr. 114319) kan maskinprodusenten konfigurere at vridnings- og tippevinkelen skal beregnes. Beregningen av vridningsvinkelen gjør det mulig å utligne denne ved måling av verktøy. Hvis tippevinkelen overskrides, viser styringen en advarsel. De beregnede verdiene kan ses i **TT**-statusindikatoren.

**Ytterligere informasjon:** Brukerhåndbok **Konfigurerere maskin, teste og kjøre NC-program**



Ved fastspenning av verktøy-touch-proben må du påse at kantene til det kvaderformede probe-elementet er innrettet mest mulig parallelt med aksen. Vridningsvinkelen skal være under 1° og tippevinkelen under 0,3°.

#### Kalibreringsverktøy:

Du må bruke en helt sylinderformet del som kalibreringsverktøy, f.eks. en sylinderstift. Angi nøyaktig radius og lengde på kalibreringsverktøyet i verktøytabellen TOOL.T. Etter kalibreringen lagrer styringen kalibreringsverdiene og bruker dem under senere verktøyoppmålinger. Kalibreringsverktøyet skal ha en diameter som er større enn 15 mm, og stå ca. 50 mm ut fra spennpatronen.

### Q536=0: Med manuell inngripen før kalibreringsprosessen

Slik går du frem:

- ▶ Bytte kalibreringsverktøy
- ▶ Starte kalibreringssyklos
- ▶ Styringen avbryter kalibreringssyklosen og åpner en dialog i et nytt vindu.
- ▶ Posisjoner kalibreringsverktøyet manuelt over midten av verktøy-touch-proben.



Pass på at kalibreringsverktøyet står over måleflaten til probeelementet.

- ▶ Fortsett syklusen med **NC start**
- ▶ Hvis du har programmert **Q523 lik 2**, skriver styringen den kalibrerte posisjonen i maskinparameteren **centerPos** (nr. 114200)

### Q536=1: Uten manuell inngripen før kalibreringsprosessen

Slik går du frem:

- ▶ Bytte kalibreringsverktøy
- ▶ Posisjoner kalibreringsverktøyet over midten av verktøy-touch-probe før syklusen starter.



- Pass på at kalibreringsverktøyet står over måleflaten til probeelementet.
- Ved en kalibreringsprosess uten manuell inngripen trenger du ikke posisjonere verktøyet over midten av verktøy-touch-proben. Syklusen overtar posisjonen fra maskinparameterne og kjører automatisk i denne posisjonen.

- ▶ Starte kalibreringssyklos
- ▶ Kalibreringssyklosen kjører uten stopp.
- ▶ Hvis du har programmert **Q523 lik 2**, skriver styringen den kalibrerte posisjonen i maskinparameteren **centerPos** (nr. 114200) tilbake.

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Når du programmerer **Q536=1**, må verktøyet forhåndsposisjoneres før syklusoppkallet! Styringen beregner også senterforskyvningen til kalibreringsverktøyet under kalibreringen. Det foregår ved at spindelen dreies 180° halvveis i kalibreringssyklen. Kollisjonsfare!

- ▶ Definer om det skal være en stopp før syklusstart eller om du vil at syklusen skal kjøre automatisk uten stopp.

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen

**FUNCTION MODE MILL.**

- Kalibreringsverktøyet skal ha en diameter som er større enn 15 mm, og stå ca. 50 mm ut fra spennpatronen. Hvis du bruker en sylinderstift med disse avvikene, oppstår en deformasjon på kun 0,1 µm per 1 N probekraft. Ved bruk av et kalibreringsverktøy som har for liten diameter eller står langt ut fra spennpatronen, kan det oppstå større unøyaktigheter.
- Du må angi nøyaktig radius og lengde på kalibreringsverktøyet i verktøytabellen TOOL.T før du kalibrerer.
- Hvis du endrer posisjonen til TT på bordet, må du kalibrere på nytt.

**Merknad i forbindelse med maskinparametere**

- Med maskinparameteren **probingCapability** (nr. 122723) definerer maskinprodusenten hvordan syklusen fungerer. Med denne parameteren kan blant annet en verktøyoppmåling med stillestående spindel tillates og en verktøyradius- og enkelskjærersoppmåling sperres samtidig.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q536 Stopp før utførelse (0 = stopp)?</b>  Definer om det skal være en stopp før kalibreringsprosessen, eller om syklusen skal kjøre automatisk uten stopp.</p> <p><b>0:</b> Stopp før kalibreringsprosessen. Styringen oppfordrer deg til å posisjonere verktøyet manuelt over verktøy-touch-proben. Når du har nådd den omtrentlige posisjonen over verktøy-touch-proben, kan du fortsette bearbeidingen med <b>NC-Start</b> eller avbryte med funksjonstasten <b>AVBRUDD</b>.</p> <p><b>1:</b> Uten stopp før kalibreringsprosessen. Styringen starter kalibreringsprosessen avhengig av <b>Q523</b>. Eventuelt må du bevege verktøy over verktøy-touch-probe før syklusen <b>484</b>.</p> <p>Inndata: <b>0, 1</b></p>
	<p><b>Q523 Bordsondens posisjon (0-2)?</b>  Posisjon for verktøy-touch-proben:</p> <p><b>0:</b> Gjeldende posisjon for kalibreringsverktøyet. Verktøy-touch-proben befinner seg under den gjeldende verktøyposisjonen. Hvis <b>Q536=0</b>, posisjonerer du kalibreringsverktøyet manuelt over midten av verktøy-touch-proben i løpet av syklusen. Hvis <b>Q536=1</b>, må du posisjonere kalibreringsverktøyet manuelt over midten av verktøy-touch-proben før syklusen starter.</p> <p><b>1:</b> Konfigurert posisjon for verktøy-touch-proben. Styringen overtar posisjonen fra maskinparameteren <b>centerPos</b> (nr. 114201). Du trenger ikke å forposisjonere verktøyet. Kalibreringsverktøyet kjører automatisk i posisjon.</p> <p><b>2:</b> Gjeldende posisjon for kalibreringsverktøyet. Se <b>Q523=0</b>. <b>0</b> i tillegg skriver styringen en eventuelt registrert posisjon til maskinparameter <b>centerPos</b> (nr. 114201) etter kalibreringen.</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>

## Eksempel

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 484 KALIBRERE IR-TT ~	
Q536=+0	;STOPP FOER UTFOER. ~
Q523=+0	;TT-POSISJON

## 9.7 Syklus 485 MAAL DREIEVERKTOEY (alternativ 50)

### ISO-programmering

G485

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Maskinen og styringen må klargjøres av maskinprodusenten.

Syklusen **485 MAAL DREIEVERKTOEY** er tilgjengelig for måling av dreieverktøy med HEIDENHAIN-verktøy-touch-proben. Oppmålingsprosessen er fast programmert.

#### Syklusforløp

- 1 Styringen plasserer dreieverktøyet i sikker høyde
- 2 Dreieverktøyet rettes inn ved hjelp av **TO** og **ORI**
- 3 Styringen plasserer verktøyet på hovedaksemåleposisjonen, kjørebevegelsen er interpolerende i hoved- og hjelpeakksen
- 4 Deretter kjører verktøyet til verktøyaksemåleposisjonen
- 5 Verktøyet måles. Avhengig av definisjonen av **Q340** blir verktøymålene endret eller verktøyet sperret
- 6 Måleresultatet overføres til resultatparameter **Q199**
- 7 Når målingen er gjennomført, plasserer styringen verktøyet i verktøyaksen i den sikre høyden

#### Resultatparameter Q199:





Resultat	Beskrivelse
0	Verktøymål innenfor toleransen <b>LTOL / RTOL</b> Verktøyet blir ikke sperret
1	Verktøymål utenfor toleransen <b>LTOL / RTOL</b> Verktøyet blir sperret
2	Verktøymål utenfor toleransen <b>LBREAK / RBREAK</b> Verktøyet blir sperret

**Syklusen bruker følgende inndata fra toolturn.trn:**

Fork.	Inndata	Dialog
ZL	Verktøylengde 1 ( <b>Z</b> -retning)	<b>Verktøylengde 1?</b>
XL	Verktøylengde 2 ( <b>X</b> -retning)	<b>Verktøylengde 2?</b>
DZL	Deltaverdi for verktøylengde 1 ( <b>Z</b> -retning), legges til ZL	<b>Toleranse verktøylengde 1</b>
DXL	Deltaverdi for verktøylengde 2 ( <b>X</b> -retning), legges til XL	<b>Toleranse verktøylengde 2</b>
RS	Skjæreradius: Hvis konturer ble programmert med radius-korrektur <b>RL</b> eller <b>RR</b> , tar styringen hensyn til skjæreradiussen i dreiesykluser og gjennomfører en skjæreradiuskorrigering	<b>Skjæreradius?</b>
TO	Verktøyorientering: Styringen avleder fra verktøyorienteringen posisjonen til verktøyskjæret og annen informasjon avhengig av verktøytypen, som retningen til innstillingsvinkelen, posisjonen til nullpunktet osv. Denne informasjonen er nødvendig for beregning av skjær- og freskompensasjoner, nedsenkingsvinkelen osv.	<b>Verktøyorientering?</b>
ORI	Orienteringsvinkelen til spindelen: vinkelen mellom platen og hovedaksen	<b>Orienteringsvinkel på spindel?</b>
TYPE	Type dreieverktøy: grovfresingsverktøy <b>ROUGH</b> , slettfresingsverktøy <b>FINISH</b> , gjengeverktøy <b>THREAD</b> , innstikkverktøy <b>RECESS</b> , tallerkenverktøy <b>BUTTON</b> , stikkrotasjonsverktøy <b>RETURN</b>	<b>Type dreieverktøy</b>

**Mer informasjon:** "Støttet verktøyorientering (TO) ved følgende dreieverktøystyper (TYPE)", Side 388

**Støttet verktøyorientering (TO) ved følgende dreieverktøytyper  
(TYPE)**

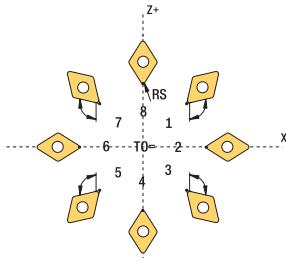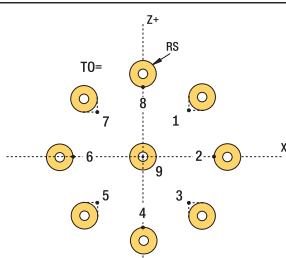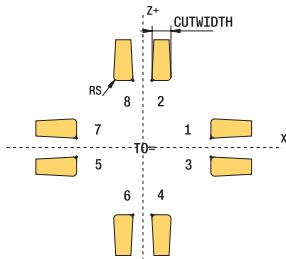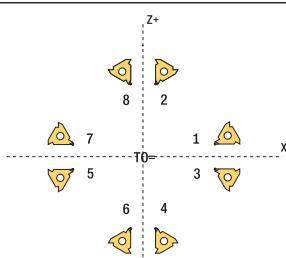TYPE	Støttet TO med eventuelle begrensnin- ger	Ikke støttet TO
ROUGH, FINISH	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 7</li> <li>■ 2, kun <b>XL</b></li> <li>■ 3, kun <b>XL</b></li> <li>■ 5, kun <b>XL</b></li> <li>■ 6, kun <b>XL</b></li> <li>■ 8, kun <b>ZL</b></li> <li>■ 18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4</li> <li>■ 9</li> </ul> 
BUTTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 7</li> <li>■ 2, kun <b>XL</b></li> <li>■ 3, kun <b>XL</b></li> <li>■ 5, kun <b>XL</b></li> <li>■ 6, kun <b>XL</b></li> <li>■ 8, kun <b>ZL</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4</li> <li>■ 9</li> </ul> 
RECESS, RETURN	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 7</li> <li>■ 8</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3, kun <b>XL</b></li> <li>■ 5, kun <b>XL</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4</li> <li>■ 6</li> <li>■ 9</li> </ul> 
THREAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 7</li> <li>■ 8</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3, kun <b>XL</b></li> <li>■ 5, kun <b>XL</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4</li> <li>■ 6</li> <li>■ 9</li> </ul> 

**Tips:****MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis du stiller inn **stopOnCheck** (nr. 122717) på **FALSE**, evaluerer styringen ikke resultatparameteren **Q199**. NC-programmet stoppes ikke ved overskridelse av bruddtoleransen. Kollisjonsfare!

- ▶ Sett **stopOnCheck** (nr. 122717) på **TRUE**
- ▶ Sørg eventuelt for å stoppe NC-programmet ved overskridelse av bruddtoleransen.

**MERKNAD****Kollisjonsfare!**

Hvis verktøydataene **ZL / DZL** og **XL / DXL** +/- 2 avviker fra de faktiske verktøydataene, er det kollisjonsfare.

- ▶ Angi omtrentlige verktøydata mer nøyaktig enn +/- 2 mm
- ▶ Gjennomfør syklusen forsiktig

- Denne syklusen kan du bare utføre i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**.
- Før start av syklusen må du gjennomføre et **TOOL CALL** med verktøyakse **Z**.
- Hvis du definerer **YL** og **DYL** med en verdi utenfor +/- 5 mm, når ikke verktøyet verktøy-touch-proben.
- Syklusen støtter ikke **SPB-INSERT** (bøyningsvinkel). I **SPB-INSERT** må du lagre verdien 0, ellers viser styringen en feilmelding.

**Merknad i forbindelse med maskinparametere**

- Syklusen er avhengig av den valgfrie maskinparameteren **CfgTTRectStylus** (nr. 114300). Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

## Syklusparametere

Hjelpebilde	Parameter
	<p><b>Q340 Modus verktøymåling (0-2)?</b></p> <p>Bruk av måleverdiene:</p> <p><b>0:</b> De målte verdiene legges inn i <b>ZL</b> og <b>XL</b>. Hvis det allerede er lagret verdier i verktøytabellen, overskrives disse. <b>DZL</b> og <b>DXL</b> tilbakestilles til <b>0</b>. TL endres ikke</p> <p><b>1:</b> De målte verdiene <b>ZL</b> og <b>XL</b> sammenlignes med verdiene fra verktøytabellen. Disse verdiene endres ikke. Styringen beregner avviket til <b>ZL</b> og <b>XL</b> og fører det inn i <b>DZL</b> og <b>DXL</b>. Hvis deltaverdiene er større enn den tillatte slitasje- eller bruddtoleransen, sperrer styringen verktøyet (<b>TL</b> = sperret). I tillegg står avviket også i Q-parameter <b>Q115</b> og <b>Q116</b></p> <p><b>2:</b> De målte verdiene <b>ZL</b> og <b>XL</b> samt <b>DZL</b> og <b>DXL</b> sammenlignes med verdiene i verktøytabellen, men endres ikke. Hvis verdiene er større enn den tillatte slitasje- eller bruddtoleransen styringen verktøyet (<b>TL</b> = sperret)</p> <p>Inndata: <b>0, 1, 2</b></p>
	<p><b>Q260 Sikker høyde?</b></p> <p>Angi en posisjon i spindelaksen som utelukker kollisjon med emner eller spennjern. Sikker høyde henviser til det aktive nullpunktet til emnet. Hvis du har angitt en så liten sikker høyde at verktøyspisen ligger under den øvre kanten på platen, blir kalibreringsverktøyet automatisk posisjonert over platen (sikkerhetssone fra <b>safetyDistanceStylus</b>).</p> <p>Inndata: <b>-99999,9999+-99999,9999</b></p>

## Eksempel

11 TOOL CALL 12 Z	
12 TCH PROBE 485 MAAL DREIEVERKTOEY ~	
Q340=+1	;KONTROLLER ~
Q260=+100	;SIKKER HOEYDE

# 10

**Sykluser:  
spesialfunksjoner**

## 10.1 Grunnleggende

### Oversikt

Styringen har følgende sykluser for følgende spesialprogrammer:



- ▶ Trykk på **CYCL DEF**-tasten



- ▶ Velg funksjonstasten **SPESIALSYKLUSER**

Funksjonstast	Syklus	Side
9	<b>9 FORSINKELSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programforløpet stoppes under forsinkelsen.</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
12 PGM CALL	<b>12 PGM CALL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kall opp ønsket NC-program</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
13	<b>13 ORIENTERING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drei spindelen til en bestemt vinkel</li> </ul>	394
32	<b>32 TOLERANSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillatt konturavvik for rykkfri bearbeiding</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
291	<b>291 INT.POL.DREI. KUBL.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koblingen til verktøyspindelen til posisjonen til lineæraksene</li> <li>■ Eller oppheving av spindelkoblingen</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
292	<b>292 INT.POL.DREI. KONT.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koblingen til verktøyspindelen til posisjonen til lineæraksene</li> <li>■ Opprett bestemte rotasjonssymmetriske konturer i det aktive arbeidsplanet</li> <li>■ Mulig med svingt bearbeidingsplan</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
225 ABC	<b>225 GRAVERING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Graver tekster på en jevn flate</li> <li>■ Langs en rett linje eller en sirkelbue</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
232	<b>232 PLANFRESING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planfres en jevn flate i flere matinger</li> <li>■ Valg av fresstrategi</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
285	<b>285 DEFINER TANHHJUL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Definer geometrien til tannhjulet</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>
286	<b>286 TANHHJUL VALSEFRESING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Definisjon av verktøydataene</li> <li>■ Valg av bearbeidingsstrategi og -side</li> <li>■ Mulighet for bruk av hele verktøykjæret</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidingssykluser</b>

Funksjonstast	Syklus	Side
 287	<b>287 TANNHJUL VALSESKRELL.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Definisjon av verktøydataene</li> <li>■ Valg av bearbeidningsside</li> <li>■ Definisjon av den første og siste matingen</li> <li>■ Definisjon av antall snitt</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidningssykuser</b>
 238	<b>238 MAAL MASKINTILSTAND</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test måling av den aktuelle maskintilstanden eller oppmålingsprosessen</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidningssykuser</b>
 239	<b>239 BEREGNE LAST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valg for en veiekjøring</li> <li>■ Tilbakestilling av de lastavhengige forstyrings- og reguleringsparametrene</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidningssykuser</b>
 18	<b>18 GJENGESKJAERING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med regulert spindel</li> <li>■ Spindelstopp på boringsbunnen</li> </ul>	<b>Mer informasjon:</b> Brukerhåndbok <b>Programmering av bearbeidningssykuser</b>

## 10.2 Syklus 13 ORIENTERING

### ISO-programmering

G36

### Bruk



Følg maskinhåndboken!

Maskinen og styringen må klargjøres av maskinprodusenten.


Styringen kan styre hovedspindelen på en verktøymaskin og vinkle den i forskjellige posisjoner.

Spindelorientering er f.eks. nødvendig:

- for verktøybyttesystemer med bestemte bytteposisjoner for verktøyet
- for å justere sende- og mottaksutstyr for 3D-touch-prober som bruker infrarøde signaler

Styringen posisjonerer vinkelen som er definert i syklusen, ut fra innstillingene i **M19** eller **M20** (maskinavhengig).

Hvis du programmerer **M19** eller **M20** uten å ha definert syklus **13** først, vil styringen posisjonere hovedspindelen med en vinkelverdi som er definert av maskinprodusenten.

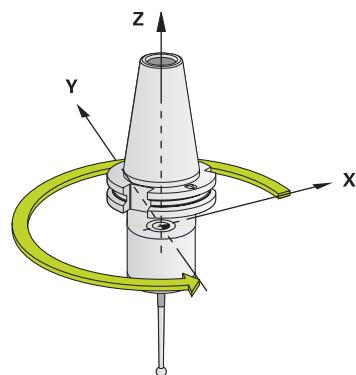

### Tips:

- Du kan utføre denne syklusen i bearbeidingsmodusen **FUNCTION MODE MILL**, **FUNCTION MODE TURN** og **FUNCTION DRESS**.

### Syklusparametere

#### Hjelpebilde

#### Parameter

##### Orienteringsvinkel

Angi vinkelen knyttet til vinkelreferanseaksen til arbeidsplanet.

Inndata: **0...360**

### Eksempel

**11 CYCL DEF 13.0 ORIENTERING**

**12 CYCL DEF 13.1 VINKEL180**

11

**Oversiktstabeller  
over sykluser**

## 11.1 Oversiktstabell



Alle sykluser som ikke er forbundet med målesyklusene, er beskrevet i brukerhåndboken **Programmering av bearbeidingssykluser**. Hvis du trenger denne håndboken, kan du eventuelt henvende deg til HEIDENHAIN.

ID for brukerhåndbok Programmering av bearbeidingssykluser: 1303406-xx

### touch-probe-sykluser

Syklus- nummer	Syklusbeskrivelse	DEF- aktiv	CALL- aktiv	Side
0	REFERANSEPLAN	■		229
1	NULLPUNKT POLAR	■		231
3	MALE	■		283
4	MALING 3D	■		286
30	TT KALIBRER	■		367
31	KAL. VERKT.LENGDE	■		370
32	VERKTOEYRADIUS	■		374
33	MAL VERKTOEY	■		378
400	GRUNNROTERING	■		100
401	ROT MED 2 HULL	■		103
402	ROT 2 TAPPER	■		107
403	ROT I DREIEAKSE	■		112
404	FASTSETT GR.ROTERING	■		121
405	ROED OVER C-AKSE	■		117
408	NLPKT NOTSENTRUM	■		210
409	NLPKT STEGSENTRUM	■		215
410	REFPKT FIRKANT INNV.	■		157
411	REFPKT FIRKANT UTV.	■		162
412	REFPKT SIRKEL INNV.	■		168
413	REFPKT SIRKEL UTV.	■		174
414	REFPKT HJOERNE UTV.	■		180
415	REFPKT HJOERNE INNV.	■		186
416	REFPKT HULLS.SENTR.	■		192
417	NULLPKT TS.-AKSE	■		198
418	REFPKT 4 BORINGER	■		201
419	NULLPUNKT ENKEL AKSE	■		206
420	MAL VINKEL	■		233
421	MAL BORING	■		236
422	MAL SIRKEL UTVENDIG	■		242
423	MAL FIRKANT INNV.	■		248

Syklus- nummer	Syklusbeskrivelse	DEF- aktiv	CALL- aktiv	Side
424	MAL FIRKANT UTV.	■		253
425	MAL BREDD INNVENDIG	■		257
426	MAL STYKKE UTVENDIG	■		261
427	MAL KOORDINATER	■		265
430	MAL HULLSIRKEL	■		270
431	MAL PLAN	■		274
441	HURTIGSOEK	■		294
444	BERORING 3D	■		288
450	LAGRE KINEMATIKK	■		322
451	MAL KINEMATIKK	■		325
452	FORH.INNST.-KOMP.	■		342
453	KINEMATIKKGITTER	■		354
460	KALIBRERE TS PAA EN KULE	■		309
461	KALIBRERE LENGDE FOR TS	■		301
462	KALIBRERE TS I EN RING	■		303
463	KALIBRERE TS PAA EN TAPP	■		306
480	TT KALIBRER	■		367
481	KAL. VERKT.LENGDE	■		370
482	VERKTOEYRADIUS	■		374
483	MAL VERKTOEY	■		378
484	KALIBRERE IR-TT	■		382
485	MAAL DREIEVERKTOEY	■		386
620	VT 121-KALIBRERING	■		Mer informasjon: <b>bruker-håndbok VTC</b> ID: 1322445-xx
621	MANUELL INSPEKSJON	■		Mer informasjon: <b>bruker-håndbok VTC</b> ID: 1322445-xx
622	OPPTAK	■		Mer informasjon: <b>bruker-håndbok VTC</b> ID: 1322445-xx
623	BRUDDKONTROLL	■		Mer informasjon: <b>bruker-håndbok VTC</b> ID: 1322445-xx
624	MAALING AV SKJAEREVINKEL	■		Mer informasjon: <b>bruker-håndbok VTC</b> ID: 1322445-xx
1400	POSISJONSPROBING	■		127
1401	SIRKELPROBING	■		130
1402	KULEPROBING	■		135

Syklus- nummer	Syklusbeskrivelse	DEF- aktiv	CALL- aktiv	Side
1404	PROBE SLOT/RIDGE	■		140
1410	PROBEKANT	■		68
1411	PROBE TO SIRKLER	■		75
1412	SKRAAKANTPROBING	■		83
1416	SKJÆREPUNKTPROBING	■		91
1420	PROBENIVA	■		61
1430	PROBE POSITION OF UNDERCUT	■		144
1434	PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT	■		149
1493	PROBE EKSTRUSJON	■		296

**Bearbeidingssykluser**

Syklus- nummer	Syklusbeskrivelse	DEF- aktiv	CALL- aktiv	Side
13	ORIENTERING	■		394

**Indeks****3**

- 3D-probing..... 288  
3D-touch-probe..... 36

**A**

- alternativ..... 23  
Angi referansepunkt automatisk  
  enkelt akse..... 206  
  grunnlag 14xx..... 126  
  grunnlag 4xx..... 155  
  hullsirkel..... 192  
  innvendig hjørne..... 186  
  notsentrum..... 210  
  probing av enkelt posisjon..... 127  
  probing av kule..... 135  
  probing av posisjon snitt bak..... 144  
  probing av sirkel..... 130  
  rektagulær lomme..... 157  
  rektagulær tapp..... 162  
  sentrum av 4 borer..... 201  
  sirkellomme (hull)..... 168  
  sirkeltapp..... 174  
  stegsentrum..... 215  
  touch-probe-akse..... 198  
  utvendig hjørne..... 180

**B**

- Beregne emneskråstilling  
  grunnrotering..... 100  
  grunnrotering via en  
    roteringsakse..... 112  
  grunnrotering via to borer..... 103  
  grunnrotering via to tapper.... 107  
  rotering via C-akse..... 117  
beregn emneskråstilling  
  angi grunnrotering..... 121  
beregne skråstillingen for emne  
  probe skråkant..... 83  
  probe to sirkler..... 75  
Beregne skråstilling for et emne  
  grunnlag touch-probe-sykuser  
    14xx..... 50, 99  
  probekant..... 68  
  probenivå..... 61  
  probeskjæringspunkt..... 91

**G**

- GLOBAL DEF..... 43  
grunnrotering..... 100  
  fastsette direkte..... 121  
  via en roteringsakse..... 112  
  via to borer..... 103  
  via to tapper..... 107

**K**

- Kalibrering

- enkel probe..... 309  
  L-probe..... 309

**Kalibreringssyklus**

- TS lengde..... 301

**kalibreringssyklusene**

- ..... 299

**Kalibreringssykuser**

- Innvendig TS-radius..... 303

- kalibrere TS..... 309

- Utvendig TS-radius..... 306

**KinematicsOpt**

- ..... 318

**Kinematikkmåling**

- forutsetninger..... 320

- grunnlag..... 318

- Hirth-fortanning..... 327

- Kinematikkgitter..... 354

- Kompensasjon av

- forhåndsinnstilling..... 342

- Lagre kinematikk..... 322

- Måle kinematikk..... 325

- Nøyaktighet..... 329

- Slakk..... 331

**Kontrollere emnets skråstilling**

- grunnlag..... 224

**Kontroller emne automatisk**

- mål boring..... 236

- mål hullsirkel..... 270

- mål koordinater..... 265

- mål notbredde..... 257

- mål plan..... 274

- mål rektagulær lomme..... 248

- mål rektagulær tapp..... 253

- mål sirkel..... 242

- mål stykke utvendig..... 261

- mål vinkel..... 233

- referanseplan..... 229

- referansepunkt polar..... 231

**M****Måle 3D**

- ..... 286

**Måle med syklus 3**

- ..... 283

**Måling**

- boring..... 236

- firkant innvendig..... 248

- firkant utvendig..... 253

- hullsirkel..... 270

- innvendig bredde..... 257

- koordinater..... 265

- plan..... 274

- sirkel utvendig..... 242

- stykke utvendig..... 261

- vinkel..... 233

**mål innvendig bredde**

- ..... 257

**Mål notbredde**

- ..... 257

**Mål rektagulær lomme**

- ..... 248

**Mål rektagulær tapp**

- ..... 253

**Mål sirkel innvendig**

- ..... 236

**Mål sirkel utvendig**

- ..... 242

**Mål stykke utvendig**

- ..... 261

**O**

- Om denne håndboken..... 20

**Oversiktstabell**

- ..... 396

**touch-probe-sykuser**

- ..... 396

**P****Posisjoneringslogikk**

- ..... 42

**Probe ekstrusjon**

- ..... 296

**Probemating**

- ..... 41

**programvarealternativ**

- ..... 23

**Protokollere måleresultater**

- ..... 225

**R****Rask probing**

- ..... 294

**S****Sette referansepunkt automatisk**

- Probe not..... 140

- Probe snitt bak not..... 149

- Probe snitt bak stykke..... 149

- Probe stykke..... 140

**Spindelorientering**

- ..... 394

**Status for målingen**

- ..... 227

**T****Toleranseovervåking**

- ..... 227

**Touch-probe-sykuser 14xx**

- evaluering av toleranser..... 57

- Grunnlag..... 50

- halvautomatisk modus..... 52

- overføring av en faktisk

- posisjon..... 60

- probekant..... 68

- probenivå..... 61

- probe skråkant..... 83

- probe to sirkler..... 75

- skjæringspunkt..... 91

**U****Utviklingsnivå**

- ..... 27

**V****Verktøykorrigering**

- ..... 228

**Verktøymåling**

- Kalibrere IR-TT..... 382

**Verktøyoppmåling**

- grunnleggende informasjon.. 362

- Kalibrer TT..... 367

- Komplett oppmåling..... 378

- maskinparameter..... 364

- Måle dreieverktøy..... 386

- Verktøylengde..... 370

- Verktøyradius..... 374

**Verktøyovervåking**

- ..... 227

**Verktøytabell**

- ..... 366

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

✉ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ✉ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ✉ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ✉ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ✉ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ✉ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

[www.heidenhain.com](http://www.heidenhain.com)

## Touch-prober fra HEIDENHAIN

hjelper deg å redusere dødtid og forbedre dimensjonsstabiliteten til de fremstilte emnene.

### Tastesystemer for emner


**TS 150, TS 260**, Kablet signaloverføring

**TS 750**

**TS 460, TS 760** Radio- eller infrarødoverføring

**TS 642, TS 740** Infrarødoverføring

- justere emner
- fastsette nullpunkter
- Måling av emner

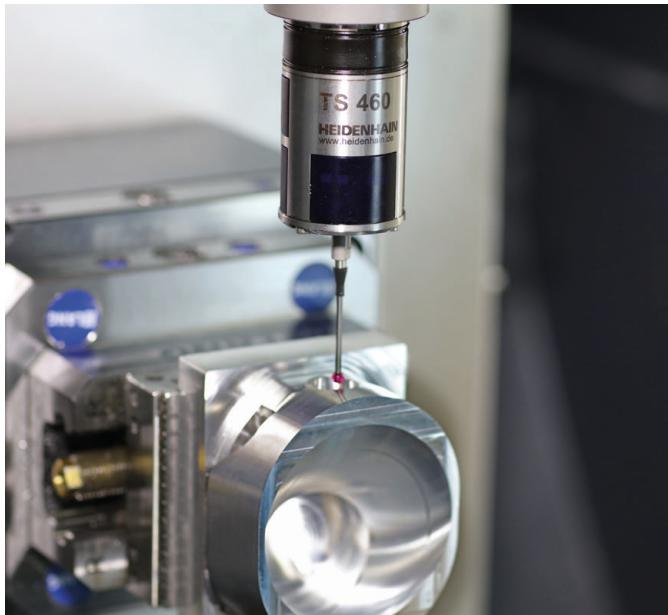

### Tastesystemer for verktøy

**TT 160** Kablet signaloverføring

**TT 460** Infrarødoverføring

- måle emner
- kontrollere slitasje
- registrere brudd på verktøy

