
HEIDENHAIN

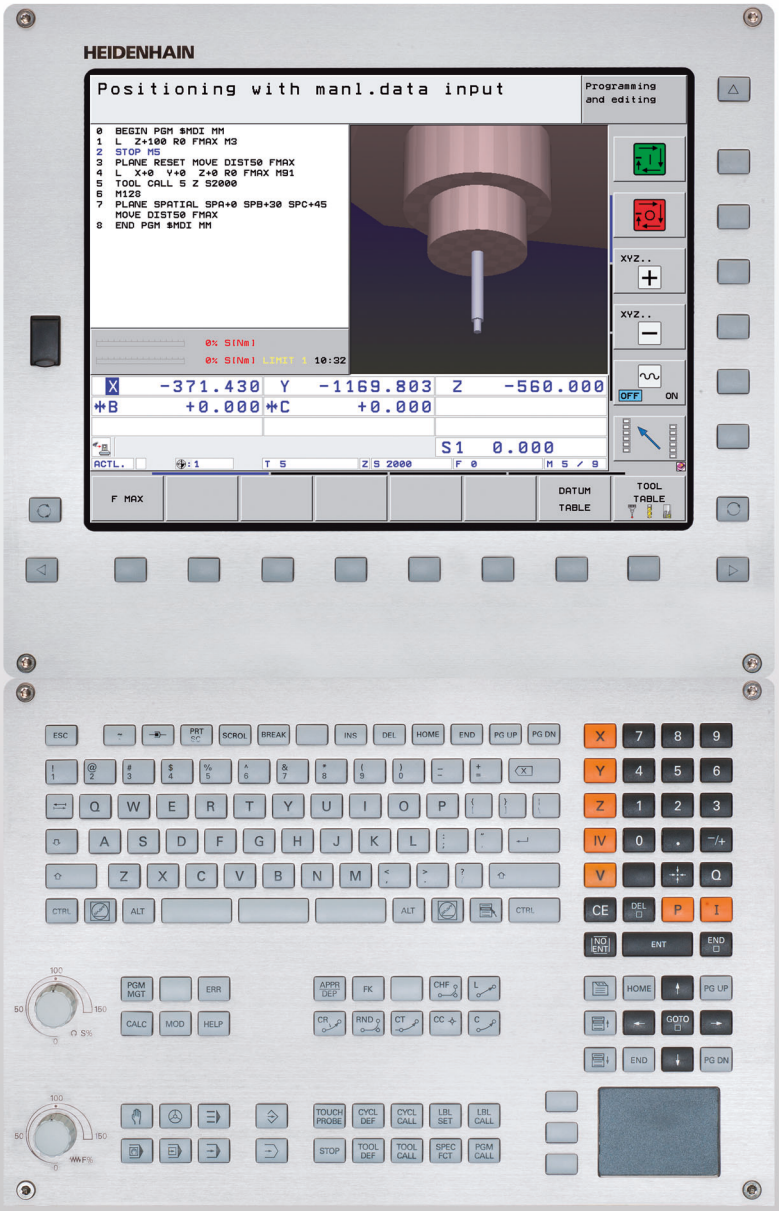

Gebruikershandboek HEIDENHAIN-klaartekstdialoog

iTNC 530

NC-software
606420-04 SP8
606421-04 SP8
606424-04 SP8
606425-04 SP8

Nederlands (nl)
3/2016

Bedieningselementen van de TNC

Bedieningselementen op het beeldscherm

Toets	Functie
	Beeldschermindeling selecteren
	Beeldscherm tussen machine- en programmeerwerkstand omschakelen
	Softkeys: functie op het beeldscherm selecteren
◁ ▷ △	Softkeybalken omschakelen

Lettertoetsenbord

Toets	Functie
Q W E	Bestandsnamen, commentaar
G F S	DIN/ISO-programmering

Machinewerkstanden

Toets	Functie
	Handbediening
	Elektronisch handwiel
	smarT.NC
	Positioneren met handinvoer
	Programma-afloop regel voor regel
	Automatische programma-afloop

Programmeerwerkstanden

Toets	Functie
	Programmeren/bewerken
	Programmatest



Beheer van programma's/bestanden, TNC-functies

Toets	Functie
PGM MGT	Programma's/bestanden selecteren en wissen, externe data-overdracht
PGM CALL	Programma-oproep definiëren, nulpunt- en puntentabellen selecteren
MOD	MOD-functie selecteren
HELP	Helpteksten bij NC-foutmeldingen weergeven, TNCguide oproepen
ERR	Alle actuele foutmeldingen weergeven
CALC	Calculator weergeven

Navigatietoetsen

Toets	Functie
	Cursor verplaatsen
GOTO	Regels, cycli en parameterfuncties direct selecteren

Potentiometer voor aanzet en spiltoerental

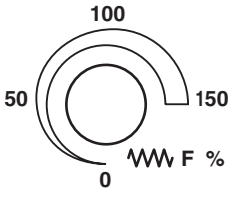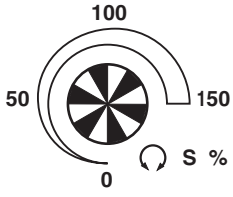Aanzet	Spiltoerental
	

Cycli, subprogramma's en herhalingen van programmadelen

Toets	Functie
TOUCH PROBE	Tastcycli definiëren
CYCL DEF CYCL CALL	Cycli definiëren en oproepen
LBL SET LBL CALL	Subprogramma's en herhalingen van programmadelen invoeren en oproepen
STOP	Programmastop in een programma invoeren

Gereedschapsgegevens

Toets	Functie
TOOL DEF	Gereedschapsgegevens in het programma definiëren
TOOL CALL	Gereedschapsgegevens oproepen

Baanbewegingen programmeren

Toets	Functie
APPR DEP	Contour benaderen/verlaten
FK	Vrije contourprogrammering FK
L	Rechte
CC	Cirkelmiddelpunt/pool voor poolcoördinaten
C	Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt
CR	Cirkelbaan met radius
CT	Cirkelbaan met tangentiële aansluiting
CHF RND	Afkanting/hoeken afronden

Speciale functies/smarT.NC

Toets	Functie
SPEC FCT	Speciale functies weergeven
	smarT.NC: volgende tab in het invoerscherm selecteren
	smarT.NC: eerste invoerveld in het voorgaande/volgende kader selecteren

Coördinatenassen en cijfers invoeren, bewerken

Toets	Functie
X ... V	Coördinatenassen selecteren resp. in het programma invoeren
0 ... 9	Cijfers
. -/+	Decimaalteken/voorteken omkeren
P I	Poolcoördinaten invoer/incrementele waarden
Q	Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus
	Actuele positie, waarden van calculator overnemen
NO ENT	Dialoogvragen overslaan en woorden wissen
ENT	Invoer afsluiten en dialoog voortzetten
END	Regel afsluiten, invoer beëindigen
CE	Invoer van getalwaarden terugzetten of TNC-foutmelding wissen
DEL	Dialoog afbreken, programmadeel wissen

Over dit handboek

Hieronder vindt u een lijst met de in dit handboek gebruikte aanwijzingssymbolen



Dit symbool geeft aan dat u voor de beschreven functie speciale aanwijzingen moet opvolgen.



Dit symbool geeft aan dat bij gebruik van de beschreven functie zich een of meer van de volgende risico's voordoen:

- Risico's voor werkstuk
- Risico's voor spanmiddel
- Risico's voor gereedschap
- Risico's voor machine
- Risico's voor operator



Dit symbool geeft aan dat de beschreven functie door uw machinefabrikant moet worden aangepast. De werking van de beschreven functie kan dus per machine verschillend zijn.



Dit symbool geeft aan dat u meer uitvoerige beschrijvingen van een functie in een ander gebruikershandboek kunt vinden.

Wenst u wijzigingen of hebt u fouten ontdekt?

Wij streven er voortdurend naar onze documentatie voor u te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen. De door u gewenste wijzigingen kunt u per e-mail toezenden aan: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.

TNC-type, software en functies

In dit handboek wordt beschreven over welke functies u bij de TNC's vanaf de volgende NC-softwarenummers kunt beschikken.

TNC-type	NC-softwarenr.
iTNC 530, HSCI en HEROS 5	606420-04 SP8
iTNC 530 E, HSCI en HEROS 5	606421-04 SP8
iTNC 530 programmeerplaats, HEROS 5	606424-04 SP8
iTNC 530 programmeerplaats, HEROS 5 voor virtualisatiesoftware	606425-04 SP8

De codeletter E geeft de exportversie van de TNC aan. Voor de exportversies van de TNC geldt de volgende beperking:

- Rechteverplaatsingen simultaan tot maximaal 4 assen

HSCI (HEIDENHAIN Serial Controller Interface) duidt op het nieuwe hardwareplatform van de TNC-besturingen.

HEROS 5 duidt op het besturingssysteem van de op HSCI gebaseerde TNC-besturingen.

De machinefabrikant past de beschikbare functies van de TNC via machineparameters aan de desbetreffende machine aan. Daarom worden er in dit handboek ook functies beschreven die niet op iedere TNC beschikbaar zijn.

TNC-functies die niet op alle machines beschikbaar zijn, zijn onder andere:

- Gereedschapsmeting met de TT

U kunt contact opnemen met de machinefabrikant om te weten te komen over welke functies uw machine beschikt.

Veel machinefabrikanten en ook HEIDENHAIN bieden programmeercursussen voor de TNC's aan. Wij adviseren u deze cursussen te volgen, als u de functies van de TNC grondig wilt leren kennen.

Gebruikershandboek Cyclusprogrammering:

Alle cyclusfuncties (tast- en bewerkingscycli) zijn in een afzonderlijk gebruikershandboek beschreven. Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u dit gebruikershandboek nodig hebt. ID: 670388-xx

Gebruikersdocumentatie smarT.NC:

De werkstand smarT.NC is in een afzonderlijke gids beschreven. Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u deze gids nodig hebt. ID: 533191-xx.

Software-opties

De iTNC 530 beschikt over diverse software-opties die door u of uw machinefabrikant vrijgegeven kunnen worden. Iedere optie moet afzonderlijk worden vrijgegeven en omvat steeds de hierna genoemde functies:

Software-optie 1
Interpolatie van de cilindermantel (cycli 27, 28, 29 en 39)
Aanzet in mm/min bij rondassen: **M116**
Zwenken van het bewerkingsvlak (cyclus 19, **PLANE**-functie en softkey 3D-ROT in de werkstand Handbediening)
Cirkel in 3 assen bij gezwenkt bewerkingsvlak

Software-optie 2
5-assige interpolatie
Spline-interpolatie
3D-bewerking: ■ **M114**: automatische correctie van de machinegeometrie bij het werken met zwenkassen ■ **M128**: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) ■ **FUNCTION TCPM**: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) met instelmogelijkheid van de werkwijze ■ **M144**: rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde ■ Extra parameters **Nabewerken/Voorbewerken** en **Tolerantie voor rotatie-assen** in cyclus 32 (G62) ■ **LN**-regels (3D-correctie)

Software-optie DCM Collision	Beschrijving
Functie die door de machinefabrikant gedefinieerde zones bewaakt, om botsingen te voorkomen.	Bladzijde 412

Software-optie DXF-converter	Beschrijving
Contouren en bewerkingsposities uit DXF-bestanden (formaat R12) extraheren.	Bladzijde 280

Software-optie Globale programma-instellingen	Beschrijving
Functie voor overlapping van coördinaattransformaties in de werkstanden Afwerken, verplaatsen met handwiel-override in virtuele asrichting.	Bladzijde 431

Software-optie AFC	Beschrijving
Functie adaptieve aanzetregeling voor optimalisering van snijcondities bij serieproductie.	Bladzijde 447

Software-optie KinematicsOpt	Beschrijving
Tastcycli om de machinenauwkeurigheid te controleren en optimaliseren.	Gebruikershand-boek Cycli

Software-optie 3D-ToolComp	Beschrijving
Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie bij **LN**-regels.	Bladzijde 546

Software-optie uitgebreid gereedschapsbeheer	Beschrijving
Door de machinefabrikant via Python-scripts aanpasbaar gereedschapsbeheer.	Bladzijde 208

Software-optie interpolatiedraaien	Beschrijving
Interpolatiedraaien van een astap met cyclus 290.	Gebruikershand-boek Cycli

Software-optie CAD-Viewer	Beschrijving
3D-modellen openen op de besturing.	Bladzijde 298

Software-optie Remote Desktop Manager	Beschrijving
Op afstand bedienen van externe computers (bijv. Windows-pc) via de gebruikersinterface van de TNC	Machinehandboek

Software-optie Cross Talk Compensation CTC	Beschrijving
Compensatie van askoppelingen	Machinehandboek

Software-optie Position Adaptive Control PAC	Beschrijving
Aanpassing van regelparameters	Machinehandboek

Software-optie Load Adaptive Control LAC	Beschrijving
Dynamische aanpassing van regelparameters	Machinehandboek

Software-optie Active Chatter Control ACC	Beschrijving
Volautomatische functie om 'chatter' tijdens de bewerking te onderdrukken	Machinehandboek

Ontwikkelingsversie (upgrade-functies)

Naast software-opties worden belangrijke verdere ontwikkelingen van de TNC-software via upgrade-functies, de zogenoemde **F**eature **C**ontent **L**evel (Engelse term voor ontwikkelingsversie), beheerd. U kunt niet beschikken over functies die afhankelijk zijn van de FCL, wanneer u een software-update in uw TNC laadt.



Als u een nieuwe machine ontvangt, dan staan u alle upgrade-functies gratis ter beschikking.

Upgrade-functies zijn in het handboek met **FCL n** aangegeven, waarbij **n** het volgnummer van de ontwikkelingsversie aangeeft.

U kunt met een tegen betaling verkrijgbaar sleutelgetal de FCL-functies permanent vrijschakelen. Neem daartoe contact op met uw machineleverancier of met HEIDENHAIN.

FCL 4-functies	Beschrijving
Grafische weergave van de beveiligde ruimte bij actieve botsingsbewaking DCM	Bladzijde 416
Handwiel-override in gestopte toestand bij actieve botsingsbewaking DCM	Bladzijde 415
3D-basisrotatie (opspancorrectie)	Machinehandboek

FCL 3-functies	Beschrijving
Tastcyclus voor 3D-tasten	Gebruikershandboek Cycli
Tastcycli voor automatisch referentiepunt vastleggen midden sleuf/midden dam	Gebruikershandboek Cycli
Aanzetreductie bij contourkamerbewerking als gereedschap vol ingrijpt	Gebruikershandboek Cycli
PLANE-functie: ashoekinvoer	Bladzijde 514
Gebruikersdocumentatie als contextspecifiek helpsysteem	Bladzijde 172
smarT.NC: smarT.NC programmeren parallel aan de bewerking	Bladzijde 132
smarT.NC: contourkamer op puntenpatroon	Gids smarT.NC
smarT.NC: preview van contourprogramma's in Bestandsbeheer	Gids smarT.NC

FCL 3-functies	Beschrijving
smarT.NC: positioneerstrategie bei puntbewerkingen	Gids smarT.NC

FCL 2-functies	Beschrijving
3D-lijngrafiek	Bladzijde 164
Virtuele gereedschapsas	Bladzijde 634
USB-ondersteuning van blokapparaten (geheugensticks, harde schijven, cd-rom-stations)	Bladzijde 142
Contouren filteren die extern zijn gemaakt	Bladzijde 463
Mogelijkheid om aan elke deelcontour in de contourformule een andere diepte toe te wijzen	Gebruikershandboek Cycli
Tastcyclus voor het globaal instellen van tastparameters	Gebruikershandboek Tastcycli
smarT.NC: regelsprong grafisch ondersteund	Gids smarT.NC
smarT.NC: coördinatentransformaties	Gids smarT.NC
smarT.NC: PLANE-functie	Gids smarT.NC

Gebruiksomgeving

De TNC voldoet aan de eisen van klasse A volgens EN 55022 en is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in een industriële omgeving.

Juridische opmerking

Dit product maakt gebruik van open source software. Meer informatie vindt u op de besturing onder

- werkstand Programmeren/bewerken
- MOD-functie
- Softkey JURIDISCHE OPMERKINGEN

Nieuwe functies 60642x-01 vergeleken met de voorgaande versies 34049x-05

- Openen en bewerken van extern gemaakte bestanden nieuw toegevoegd (zie "Extra tools voor het beheer van externe bestandstypen" op bladzijde 147)
- Nieuwe functies in de taakbalk toegevoegd (zie "Taakbalk" op bladzijde 96)
- Uitgebreide functies bij de configuratie van de Ethernet-interface (zie "TNC configureren" op bladzijde 683)
- Uitbreidingen van de functional safety FS (optie):
  - Algemene informatie over functional safety FS (zie "Algemeen" op bladzijde 592)
  - Begripsverklaringen (zie "Begripsverklaringen" op bladzijde 593)
  - Controle van de asposities (zie "Asposities controleren" op bladzijde 594)
  - Aanzetbegrenzing activeren (zie "Aanzetbegrenzing activeren" op bladzijde 596)
  - Uitbreidingen in de algemene statusweergave bij een TNC met functionele veiligheid (zie "Additionele statusweergaven" op bladzijde 596)
- De nieuwe handwielen HR 520 en HR 550 FS worden ondersteund (zie "Verplaatsen met elektronische handwielen" op bladzijde 580)
- Nieuwe software-optie 3D-ToolComp: van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie bij regels met vlaknormaalvectoren (LN-regels, zie "Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie (software-optie 3D-ToolComp)", bladzijde 546)
- 3D-lijngrafiek nu ook mogelijk in de full-screen-modus (zie "3D-lijngrafiek (FCL2-functie)" op bladzijde 164)
- Voor de selectie van bestanden in diverse NC-functies en in de tabelweergave van de pallettabel is nu een bestandsselectiedialoog beschikbaar (zie "Willekeurig programma als subprogramma oproepen" op bladzijde 307)
- DCM : opslaan en terugzetten van opspansituaties
- DCM: op het invoerscherm voor het maken van een testprogramma staan nu ook pictogrammen en schermtips (zie "Positie van het ingemeten spanmiddel controleren" op bladzijde 423)
- DCM, FixtureWizard: tastposities en tastvolgorde worden nu duidelijker weergegeven
- DCM, FixtureWizard: aanduidingen, tast- en nameetposities kunnen worden weergegeven en verborgen (zie "FixtureWizard bedienen" op bladzijde 420)
- DCM, FixtureWizard: spanmiddelen en invoegpunten kunnen nu ook door een muisklik worden geselecteerd
- DCM: er is nu een bibliotheek met standaard-spanmiddelen beschikbaar (zie "Spanmiddelsjablonen" op bladzijde 419)

- DCM: gereedschapshouderbeheer (zie "Gereedschapsbeheer (software-optie DCM)" op bladzijde 428)
- In de werkstand Programmatest kan nu het bewerkingsvlak handmatig worden gedefinieerd (zie "Gezwenkte bewerkingsvlak voor programmatest instellen" op bladzijde 658)
- Bij handbediening is nu ook de modus RW-3D voor de digitale uitlezing beschikbaar (zie "Digitale uitlezing selecteren" op bladzijde 697)
- Uitbreidingen in de gereedschapstabel TOOL.T (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184):
  - Nieuwe kolom **DR2TABLE** voor de definitie van een correctietabel voor de van de ingrijpingshoek afhankelijke gereedschapsradiuscorrectie
  - Nieuwe kolom **LAST_USE** waarin de TNC de datum en tijd van de laatste gereedschapsoproep invoert
- Q-parameterprogrammering: stringparameters **QS** kunnen nu ook voor sprongadressen bij voorwaardelijke sprongen, subprogramma's of herhalingen van programmadelen worden gebruikt (zie "Subprogramma oproepen", bladzijde 304, zie "Herhaling van een programmadeel oproepen", bladzijde 305 en zie "Indien/dan-beslissingen programmeren", bladzijde 331)
- Het maken van de gereedschapsgebruikslijsten in de werkstanden Afwerken kan via een invoerscherm worden geconfigureerd (zie "Instellingen voor de gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 205)
- Het gedrag bij het wissen van gereedschappen uit de gereedschapstabel kan nu via machineparameter 7263 worden beïnvloed zie "Gereedschapstabellen bewerken", bladzijde 192
- In de positioneermodus **TURN** van de **PLANE**-functie kan nu een veiligheidshoogte worden gedefinieerd waarnaar het gereedschap vóór het naar binnen zwenken in gereedschapsasrichting moet worden teruggetrokken (zie "Automatisch naar binnen zwenken: MOVE/TURN/STAY (verplichte invoer)" op bladzijde 516)
- In het uitgebreide gereedschapsbeheer zijn nu de volgende additionele functies beschikbaar (zie "Gereedschapsbeheer (software-optie)" op bladzijde 208):
  - Kolommen met speciale functies kunnen nu ook worden bewerkt
  - De invoerschermweergave van de gereedschapsgegevens kan nu naar keuze met of zonder opslag van gewijzigde waarden worden afgesloten
  - In de tabelweergave is nu een zoekfunctie beschikbaar
  - Geïndexeerde gereedschappen worden nu in de invoerschermweergave juist weergegeven
  - In de gereedschapsvolgordelijst is nu meer detailinformatie beschikbaar
  - De laad- en ontlaadlijst van het gereedschapsmagazijn kan nu via drag and drop worden geladen en ontladen
  - Kolommen kunnen in de tabelweergave eenvoudig via drag and drop worden verplaatst
- In de werkstand MDI zijn nu ook enkele speciale functies (toets SPEC FCT) beschikbaar (zie "Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren" op bladzijde 636)

- Er is nu een nieuwe handmatige tastfunctie beschikbaar, waarmee de scheve ligging van het werkstuk via rotatie van de rondtafel kan worden gecompenseerd (zie "Werkstuk uitlijnen via 2 punten" op bladzijde 619)
- Nieuwe tastcyclus voor kalibratie van een tastsysteem met een kalibreerkogel (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- KinematicsOpt: betere ondersteuning voor de positionering van assen met Hirth-vertanding (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- KinematicsOpt: er is een extra parameter ingevoerd om de omkeerfout van een rotatie-as te bepalen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Nieuwe bewerkingscyclus 275 voor trochoïdaal sleuffrezen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Bij cyclus 241 voor eenlippig boren kan nu ook een stilstanddiepte worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Het benaderen en verlaten in cyclus 39 CILINDERMANTEL CONTOUR is nu instelbaar (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

Nieuwe functies 60642x-02

- Nieuwe functie voor het openen van 3D-gegevens (software-optie) direct op de TNC (zie "3D-CAD-gegevens openen (software-optie)" vanaf bladzijde 298)
- Uitbreidingen bij de dynamische botsingsbewaking DCM:
  - Archieven van spanmiddelen kunnen nu programmagestuurd geactiveerd (zie "Opspanning programmagestuurd laden" op bladzijde 427) en gedeactiveerd worden (zie "Opspanning programmagestuurd deactiveren" op bladzijde 427)
  - De weergave van getrapte gereedschappen is verbeterd
  - Bij het selecteren van kinematica voor de gereedschapshouder toont de TNC daarvan nu een voorbeeldgrafiek (zie "Kinematica van gereedschapshouder toewijzen" op bladzijde 195)
- Uitbreiding bij functies voor meerassige bewerking:
  - Bij handbediening kunnen de assen nu ook worden verplaatst wanneer TCPM en de functie Vlakken zwenken gelijktijdig actief zijn
  - Een gereedschapswissel kan nu ook worden uitgevoerd wanneer **M128**/**FUNCTION TCPM** actief is
- Bestandsbeheer: archiveren van bestanden in ZIP-archieven (zie "Bestanden archiveren" vanaf bladzijde 145)
- De nesting-diepte bij programma-oproepen is verhoogd van 6 naar 10 (zie "Nesting-diepte" op bladzijde 308)
- smarT.NC-UNIT's kunnen nu op elke gewenste plaats binnen klaartekstdialoogprogramma's worden ingevoegd (zie "smartWizard" op bladzijde 470)
- In het aparte venster voor gereedschapsselectie is nu een zoekfunctie voor gereedschapsnamen beschikbaar (zie "Gereedschapsnaam in het keuzevenster zoeken" op bladzijde 201)
- Uitbreidingen bij de palletbewerking:
  - Om opspanningen automatisch te kunnen activeren, is in de pallettabel de nieuwe kolom **FIXTURE** toegevoegd (zie "Palletbedrijf met gereedschapsgeoriënteerde bewerking" vanaf bladzijde 560)
  - In de pallettabel is de nieuwe werkstukstatus weglaten (**SKIP**) toegevoegd (zie "Palletniveau instellen" vanaf bladzijde 566)
  - Als een gereedschapsvolgordelijst voor een pallettabel wordt gegenereerd, controleert de TNC nu ook of alle NC-programma's van de pallettabel aanwezig zijn (zie "Gereedschapsbeheer oproepen" op bladzijde 208)

- De nieuwe functie **Hostcomputermodus** is toegevoegd (zie "Hostcomputermodus" op bladzijde 710)
- De veiligheidssoftware SELinux is beschikbaar (zie "Veiligheidssoftware SELinux" op bladzijde 97)
- Uitbreidingen in de **DXF-converter**:
  - Contouren kunnen nu ook uit .H-bestanden worden geëxtraheerd (zie "Gegevens overnemen uit klaartekstdialoogprogramma's" op bladzijde 296)
  - Voorgeselecteerde contouren kunnen nu ook via de boomstructuur worden geselecteerd (zie "Contour kiezen en opslaan" op bladzijde 286)
  - Vangfunctie vergemakkelijkt de contourselectie
  - Statusweergave uitgebreid (zie "Basisinstellingen" op bladzijde 282)
  - Achtergrondkleur kan worden gewijzigd (zie "Basisinstellingen" op bladzijde 282)
  - Weergave omschakelbaar tussen 2D/3D (zie "Basisinstellingen" op bladzijde 282)
- Uitbreidingen bij de **globale programma-instelling GS**:
  - Alle gegevens van het invoerscherm kunnen nu programmagestuurd worden ingesteld en teruggezet (zie "Technische vereisten" op bladzijde 433)
  - Handwiel-overridewaarde **VT** kan bij een gereedschapswissel worden gewist (zie "Virtuele as VT" op bladzijde 441)
  - Wanneer de functie **Assen omwisselen** actief is, zijn nu ook positioneringen naar machinevaste posities in de niet-omgewisselde assen toegestaan
- Via de nieuwe functie **SEL PGM** kunnen via stringparameter **QS** variabele programmanamen worden toegewezen en via **CALL SELECTED** worden opgeroepen (zie "Programma-oproep definiëren" op bladzijde 469)
- Uitbreidingen in de gereedschapstabel TOOL.T:
  - Via de softkey ACT. GS-NAAM ZOEKEN kunt u controleren of dezelfde gereedschapsnamen in de gereedschapstabel zijn gedefinieerd (zie "Gereedschapstabellen bewerken" vanaf bladzijde 192)
  - Het invoerbereik van de deltawaarden **DL**, **DR** en **DR2** is verhoogd naar 999,9999 mm (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" vanaf bladzijde 184)
- In het uitgebreide gereedschapsbeheer zijn nu de volgende additionele functies beschikbaar (zie "Gereedschapsbeheer (software-optie)" op bladzijde 208):
  - Gereedschapsgegevens in CSV-formaat importeren (zie "GS-gegevens importeren" op bladzijde 213)
  - Gereedschapsgegevens in CSV-formaat exporteren (zie "GS-gegevens exporteren" op bladzijde 215)
  - Selecteerbare gereedschapsgegevens markeren en wissen (zie "Gemarkeerde gereedschapsgegevens wissen" op bladzijde 216)
  - Gereedschapsindexen invoegen (zie "Gereedschapsbeheer bedienen" op bladzijde 210)

- Nieuwe bewerkingscyclus **225 Graveren** (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Nieuwe bewerkingscyclus **276 Aaneengesloten contour 3D** (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Nieuwe bewerkingscyclus **290 Interpolatiedraaien** (software-optie, zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Bij de draadfreescycli 26x kunt u nu gebruikmaken van een aparte aanzet voor het tangentieel benaderen van de schroefdraad (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Bij de KinematicsOpt-cycli zijn de volgende verbeteringen uitgevoerd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering):
  - Nieuw, sneller optimalisatie-algoritme
  - Na de hoekoptimalisatie is niet langer een aparte meetreeks nodig voor optimalisatie van de positie
  - Terugmelding van de offsetfouten (wijziging van het machinenulpunt) in de parameters Q147-149
  - Meer vlakmeetpunten bij de kogelmeting
  - Rotatie-assen die niet geconfigureerd zijn, worden door de TNC bij het uitvoeren van de cyclus genegeerd

Nieuwe functies 60642x-03

- Nieuwe software-optie Actieve chatter-onderdrukking **ACC** (**A**ctive **C**hatter **C**ontrol) (zie "Actieve chatter-onderdrukking ACC (software-optie)" op bladzijde 459)
- Uitbreidingen bij de dynamische botsingsbewaking DCM:
  - De software ondersteunt nu bij de NC-syntaxis **SEL FIXTURE** een selectievenster met bestandsvoorbeeld voor de selectie van beveiligde opspanningen (zie "Opspanning programmagestuurd laden" op bladzijde 427)
- De nesting-diepte bij programma-oproepen is verhoogd van 10 naar 30 (zie "Nesting-diepte" op bladzijde 308)
- Bij gebruik van de tweede Ethernet-interface voor een machinenetwerk kan nu ook een DHCP-server worden geconfigureerd om de machines van dynamische IP-adressen te voorzien (zie "Algemene netwerkinstellingen" vanaf bladzijde 684)
- Via de machineparameter 7268.x kunnen nu kolommen in de referentiepunttabel worden geordend en eveneens worden verborgen (zie "Lijst met algemene gebruikerparameters" vanaf bladzijde 717)
- Schakelaar SEQ van de PLANE-functie kan nu ook met een Q-parameter worden bezet (zie "Keuze van alternatieve zwenkmogelijkheden: SEQ +/– (optionele invoer)" op bladzijde 519)
- Uitbreidingen NC-editor:
  - Programma opslaan (zie "Wijzigingen bewust opslaan" op bladzijde 115)
  - Programma onder een andere naam opslaan (zie "Programma in een nieuw bestand opslaan" op bladzijde 116)
  - Wijzigingen opheffen (zie "Wijzigingen ongedaan maken" op bladzijde 116)
- Uitbreidingen in de **DXF-converter**:(zie "DXF-bestanden verwerken (software-optie)" vanaf bladzijde 280)
  - Uitbreidingen in de statusbalk
  - De DXF-converter slaat bij het verlaten diverse gegevens op en zet deze weer terug bij een nieuwe oproep
  - Bij het opslaan van contouren en punten kan nu het gewenste bestandsformaat worden geselecteerd
  - Bewerkingsposities kunnen nu ook in een klaartekstdialoogprogramma worden opgeslagen
  - De DXF-converter is nu beschikbaar met een nieuwe 'look and feel' wanneer het DXF-bestand via het bestandsbeheer direct wordt geopend

- Uitbreidingen in bestandsbeheer:
  - In bestandsbeheer is nu een voorbeeldfunctie beschikbaar (zie "Bestandsbeheer oproepen" op bladzijde 128)
  - In bestandsbeheer zijn extra instelmogelijkheden beschikbaar (zie "Bestandsbeheer aanpassen" op bladzijde 143)
- Uitbreidingen bij de **globale programma-instelling GS**:
  - De functie Grensvlak is nu beschikbaar (zie "Grensvlak" op bladzijde 442)
- Uitbreidingen in de gereedschapstabel TOOL.T:
  - De inhoud van tabelregels kan nu via softkeys of shortcuts worden gekopieerd en weer worden ingevoegd (zie "Bewerkingsfuncties" op bladzijde 193)
  - De nieuwe kolom ACC is ingevoerd (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
- In het uitgebreide gereedschapsbeheer zijn nu de volgende additionele functies beschikbaar :
  - Grafische weergave van het gereedschapstype in de tabelweergave en in het invoerscherm Gereedschapsgegevens (zie "Gereedschapsbeheer (software-optie)" op bladzijde 208)
  - Nieuwe functie WEERGAVE ACTUALISEREN voor het opnieuw initialiseren bij een inconsistent gegevensbestand (zie "Gereedschapsbeheer bedienen" op bladzijde 210)
  - Nieuwe functie Tabel invullen bij het importeren van gereedschapsgegevens (zie "GS-gegevens importeren" op bladzijde 213)
- In de extra statusweergave is nu een extra tabblad beschikbaar waarin de bereikgrenzen en de actuele waarden van handwiel-overrides worden weergegeven (zie "Informatie over handwiel-override (tabblad POS HR)" op bladzijde 91)
- Bij de regelsprong naar een punttabel is nu een voorbeeld beschikbaar waarmee het startpunt grafisch kan worden geselecteerd (zie "Willekeurige binnenkomst in het programma (regelsprong)" op bladzijde 665)
- Bij cyclus 256 Rechthoekige tap is nu een parameter beschikbaar waarmee u de benaderingspositie bij de tap kunt vastleggen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Bij cyclus 257 Ronde tap is nu een parameter beschikbaar waarmee u de benaderingspositie bij de tap kunt vastleggen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

Nieuwe functies 60642x-04

- Voor de besturing van de functie Adaptieve aanzetregeling AFC is een nieuwe NC-syntaxis ingevoerd (zie "Leersnede uitvoeren" op bladzijde 451)
- Via de globale programma-instellingen kunt u een handwiel-override nu ook in het gezwenkte coördinatensysteem uitvoeren (zie "Handwiel-override" op bladzijde 440)
- Gereedschapsnamen in de **TOOL CALL**-regel kunnen nu ook via stringparameter QS worden opgeroepen (zie "Gereedschapsgegevens oproepen" op bladzijde 200)
- De nesting-diepte bij programma-oproepen is verhoogd van 10 naar 30 (zie "Nesting-diepte" op bladzijde 308)
  - De nieuwe kolom ACC is ingevoerd (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
- In de gereedschapstabel hebt u de beschikking over de volgende nieuwe kolommen:
  - Kolom **OVRTIME**: definiëren van een maximaal toegestane overschrijding van de standtijd (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
  - Kolom **P4**: mogelijkheid van overdracht van een waarde aan de PLC (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
  - Kolom **CR**: mogelijkheid van overdracht van een waarde aan de PLC (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
  - Kolom **CL**: mogelijkheid van overdracht van een waarde aan de PLC (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)
- DXF-converter:
  - Leestekens kunnen worden ingevoegd bij de functie Opslaan (zie "Leesteken" op bladzijde 287)
- Cyclus 25: automatische restmateriaaldetectie nieuw toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 200: invoerparameter Q359 voor het vastleggen van de dieptereferentie toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 203: invoerparameter Q359 voor het vastleggen van de dieptereferentie toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 205: invoerparameter Q208 voor terugtrekaanzet toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 205: invoerparameter Q359 voor het vastleggen van de dieptereferentie toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

- Cyclus 225: invoer van trema's is nu mogelijk, tekst kan nu ook schuin worden geplaatst (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 253: invoerparameter Q439 voor aanzetreferentie toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 254: invoerparameter Q439 voor aanzetreferentie toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 276: automatische restmateriaaldetectie nieuw toegevoegd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 290: met cyclus 290 kan nu ook een insteek worden gemaakt (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 404: invoerparameter Q305 nieuw toegevoegd, om een basisrotatie in een willekeurige regel van de referentiepunttabel te kunnen opslaan (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 253: bij cyclus 253 Sleuffrezen is nu een parameter beschikbaar waarmee u de aanzetreferentie bij het bewerken van de sleuf kunt vastleggen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)
- Cyclus 254: bij cyclus 254 Ronde sleuf is nu een parameter beschikbaar waarmee u de aanzetreferentie bij het bewerken van de sleuf kunt vastleggen (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

Gewijzigde functies 60642x-01 vergeleken met de voorgaande versies 34049x-05

- Q-parameterprogrammering: bij de **FN20**-functie **WAIT FOR** kunnen nu 128 tekens worden ingevoerd (zie "FN 20: WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren" op bladzijde 353)
- In de kalibreermenu's voor lengte en radius van het tastsysteem worden nu ook het nummer en de naam van het actieve gereedschap weergegeven (wanneer kalibreergegevens uit de gereedschapstabel moeten worden gebruikt, MP7411 = 1, zie "Meerdere regels van kalibratiegegevens beheren", bladzijde 613)
- De PLANE-functie toont nu bij het naar binnen zwenken in de modus Restweg de werkelijk nog af te leggen hoek tot de doelpositie (zie "Digitale uitlezing" op bladzijde 501)
- Het benaderen bij het nabewerken van de zijkant met cyclus 24 (DIN/ISO: G124) is gewijzigd (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

Gewijzigde functies 60642x-02

- Gereedschapsnamen kunnen nu met 32 tekens worden gedefinieerd (zie "Gereedschapsnummer, gereedschapsnaam" op bladzijde 182)
- Verbeterde en uniforme bediening via muis en touchpad in alle grafische vensters (zie "Functies van de 3D-lijngrafiek" op bladzijde 164)
- Diverse aparte vensters hebben een nieuw design
- Als een programmatest wordt uitgevoerd zonder dat de bewerkingstijd is bepaald, genereert de TNC toch een bestand GS-gebruik (zie "Gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 205)
- De grootte van service-zipbestanden is verhoogd naar 40 MByte (zie "Servicebestanden maken" op bladzijde 171)
- M124 kan nu door invoer van **M124** zonder **T** worden gedeactiveerd (zie "Geen rekening houden met punten bij het afwerken van niet-gecorrigeerde rechte-regels: M124" op bladzijde 390)
- De softkey PRESET-TABEL is hernoemd naar REFERENTIEPUNTENBEHEER
- De softkey PRESET OPSLAAN is hernoemd naar ACTIEVE PRESET OPSLAAN

Gewijzigde functies 60642x-03

- Diverse aparte vensters (bijv. vensters van de meetprotocollen, FN16-venster) hebben nu een nieuw design. Deze vensters hebben nu een scrollbar en kunnen op het beeldscherm met de muis worden verplaatst
- Een basisrotatie kan nu ook met schuine rotatie-assen worden getast (zie "Inleiding" op bladzijde 614)
- De waarden in de referentiepunttabel worden nu ook in inch weergegeven wanneer de digitale uitlezing op **INCH** is ingesteld (zie "Referentiepuntbeheer met de referentiepunttabel" op bladzijde 599)

Gewijzigde functies 60642x-04

- DXF-converter:
  - De richting van een contour is nu al vastgelegd wanneer de eerste keer op het eerste contourelement wordt geklikt (zie "Contour kiezen en opslaan" op bladzijde 286)
  - Meerdere reeds geselecteerde boorposities kunnen nu worden gewist door een venster open te trekken terwijl u tegelijkertijd de Ctrl-toets ingedrukt houdt (zie "Snelkeuze van boorposities via muisbereik" op bladzijde 291)
- De TNC toont directory's binnen het bestandsbeheer in een vastgelegde volgorde (zie "Bestandsbeheer oproepen" op bladzijde 128)
- De TNC verwerkt de kolom **PITCH** van de gereedschapstabel in combinatie met draadtapcycli (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184)

Gewijzigde functies 60642x-04

Inhoud

Eerste stappen met de iTNC 530 1
Inleiding 2
Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer 3
Programmeren: programmeerhulpmiddelen 4
Programmeren: gereedschappen 5
Programmeren: contouren programmeren 6
Programmeren: gegevensovername uit DXF-bestanden of klaartekstcontouren 7
Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen 8
Programmeren: Q-parameters 9
Programmeren: additionele functies 10
Programmeren: speciale functies 11
Programmeren: afwerken van CAM-programma's, meerassige bewerking 12
Programmeren: palletbeheer 13
Handbediening en instellen 14
Positioneren met handinvoer 15
Programmatest en programma-afloop 16
MOD-functies 17
Tabellen en overzichten 18

1 Eerste stappen met de iTNC 530 55

1.1 Overzicht 56
1.2 Machine inschakelen 57
Stroomonderbreking bevestigen en referentiepunten benaderen 57
1.3 Het eerste onderdeel programmeren 58
De juiste werkstand selecteren 58
De belangrijkste bedieningselementen van de TNC 58
Een nieuw programma openen/bestandsbeheer 59
Een onbewerkt werkstuk definiëren 60
Programma-opbouw 61
Een eenvoudige contour programmeren 62
Cyclusprogramma maken 65
1.4 Het eerste onderdeel grafisch testen 68
De juiste werkstand selecteren 68
Gereedschapstabel voor de programmatest selecteren 68
Het te testen programma selecteren 69
De beeldschermindeling en het aanzicht selecteren 69
De programmatest starten 70
1.5 Gereedschappen instellen 71
De juiste werkstand selecteren 71
Gereedschap voorbereiden en opmeten 71
De gereedschapstabel TOOL.T 71
De plaatstabel TOOL_P.TCH 72
1.6 Werkstuk instellen 73
De juiste werkstand selecteren 73
Werkstuk opspannen 73
Werkstuk uitlijnen met tastsysteem 74
Referentiepunt vastleggen met tastsysteem 75
1.7 Het eerste programma uitvoeren 76
De juiste werkstand selecteren 76
het uit te voeren programma selecteren 76
Programma starten 76

2 Inleiding 77

2.1 De iTNC 530 78
Programmering: HEIDENHAIN-klaartekstdialoog, smarT.NC en DIN/ISO 78
Compatibiliteit 78
2.2 Beeldscherm en bedieningspaneel 79
Beeldscherm 79
Beeldschermindeling vastleggen 80
Bedieningspaneel 81
2.3 Werkstanden 82
Handbediening en El. handwiel 82
Positioneren met handinvoer 82
Programmeren/bewerken 83
Programmatest 83
Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel 84
2.4 Statusweergaven 85
"Algemene" statusweergave 85
Additionele statusweergaven 87
2.5 Window-Manager 95
Taakbalk 96
2.6 Veiligheidssoftware SELinux 97
2.7 Toebehoren: tastsystemen en elektronische handwielen van HEIDENHAIN 98
Tastsystemen 98
Elektronische handwielen HR 99

3 Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer 101

3.1 Basisprincipes 102
Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken 102
Referentiesysteem 102
Referentiesysteem bij freesmachines 103
Poolcoördinaten 104
Absolute en incrementele werkstukposities 105
Referentiepunt selecteren 106
3.2 Programma's openen en invoeren 107
Opbouw van een NC-programma in HEIDENHAIN-klaartekst-formaat 107
Onbewerkt werkstuk definiëren: BLK FORM 108
Nieuw bewerkingsprogramma openen 109
Gereedschapsverplaatsingen in klaartekstdialoog programmeren 111
Actuele posities overnemen 113
Programma bewerken 114
De zoekfunctie van de TNC 119
3.3 Bestandsbeheer: basisprincipes 121
Bestanden 121
Extern gemaakte bestanden op de TNC weergeven 123
Gegevensbeveiliging 124

3.4 Werken met bestandsbeheer 125
Directory's 125
Paden 125
Overzicht: functies van het bestandsbeheer 126
Bestandsbeheer oproepen 128
Stations, directory's en bestanden selecteren 130
Nieuwe directory maken (alleen op station TNC:\ mogelijk) 133
Nieuw bestand maken (alleen op station TNC:\ mogelijk) 133
Afzonderlijk bestand kopiëren 134
Bestand naar een andere directory kopiëren 135
Tabel kopiëren 136
Directory kopiëren 137
Eén van de laatst geselecteerde bestanden selecteren 137
Bestand wissen 138
Directory wissen 138
Bestanden markeren 139
Bestand hernoemen 141
Additionele functies 142
Werken met sneltoetsen 144
Bestanden archiveren 145
Bestanden uit archief extraheren 146
Extra tools voor het beheer van externe bestandstypen 147
Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager 152
De TNC op het netwerk 154
USB-apparaten aan de TNC (FCL 2-functie) 155

4 Programmeren: programmeerhulpmiddelen 157

4.1 Commentaar invoegen 158
Toepassing 158
Commentaar tijdens de programma-invoer 158
Commentaar achteraf toevoegen 158
Commentaar in een eigen regel 158
Functies bij het bewerken van het commentaar 159
4.2 Programma's structureren 160
Definitie, toepassingsmogelijkheid 160
Structureringsvenster weergeven/wisselen van het actieve venster 160
Structureringsregel in het programmavenster (links) toevoegen 160
Regels in structureringsvenster selecteren 160
4.3 De calculator 161
Bediening 161
4.4 Grafische programmeerweergave 162
Wel/geen grafische programmeerweergave 162
Een bestaand programma grafisch laten weergeven 162
Regelnummers weergeven/verbergen 163
Grafische weergave wissen 163
Vergroting/verkleining van een detail 163
4.5 3D-lijngrafiek (FCL2-functie) 164
Toepassing 164
Functies van de 3D-lijngrafiek 164
NC-regels in de grafische weergave met een kleur accentueren 166
Regelnummers weergeven/verbergen 166
Grafische weergave wissen 166
4.6 Directe hulp bij NC-foutmeldingen 167
Foutmeldingen weergeven 167
HELP weergeven 167
4.7 Lijst van alle actuele foutmeldingen 168
Functie 168
Foutenlijst weergeven 168
Vensterinhoud 169
Helpsysteem TNCguide oproepen 170
Servicebestanden maken 171
4.8 Contextgevoelig helpsysteem TNCguide (FCL3-functie) 172
Toepassing 172
Werken met de TNCguide 173
Actuele helpbestanden downloaden 177

5 Programmeren: gereedschappen 179

5.1 Gegevens gerelateerd aan gereedschap 180
Aanzet F 180
Spiltoerental S 181
5.2 Gereedschapsgegevens 182
Voorwaarde voor de gereedschapscorrectie 182
Gereedschapsnummer, gereedschapsnaam 182
Gereedschapslengte L 182
Gereedschapsradius R 182
Deltawaarden voor lengten en radiussen 183
Gereedschapsgegevens in het programma invoeren 183
Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren 184
Kinematica van GS-houder 195
Overschrijven van afzonderlijke gereedschapsgegevens vanaf een externe pc 196
Plaatstabel voor gereedschapswisselaar 197
Gereedschapsgegevens oproepen 200
Gereedschapswissel 202
Gereedschapsgebruiktest 205
Gereedschapsbeheer (software-optie) 208
5.3 Gereedschaps-correctie 217
Inleiding 217
Gereedschapslengtecorrectie 217
Gereedschapsradiuscorrectie 218

6 Programmeren: contouren programmeren 223

6.1 Gereedschapsverplaatsingen 224
Baanfuncties 224
Vrije contourprogrammering FK 224
Additionele M-functies 224
Subprogramma's en herhalingen van programmadelen 224
Programmeren met Q-parameters 225
6.2 Basisprincipes van de baanfuncties 226
Gereedschapsverplaatsing voor een bewerking programmeren 226
6.3 Contour benaderen en verlaten 230
Overzicht: baanvormen voor het benaderen en verlaten van de contour 230
Belangrijke posities bij het benaderen en verlaten 231
Benaderen via een rechte met tangentiële aansluiting: APPR LT 233
Benaderen via een rechte loodrecht op het eerste contourpunt: APPR LN 233
Benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting: APPR CT 234
Benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting op de contour en de rechte: APPR LCT 235
Verlaten via een rechte met tangentiële aansluiting: DEP LT 236
Verlaten via een rechte loodrecht op het laatste contourpunt: DEP LN 236
Verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting: DEP CT 237
Verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting op contour en rechte: DEP LCT 237
6.4 Baanbewegingen - rechthoekige coördinaten 238
Overzicht van de baanfuncties 238
Rechte L 239
Afkanting tussen twee rechten invoegen 240
Hoeken afronden RND 241
Cirkelmiddelpunt CCI 242
Cirkelbaan C om cirkelmiddelpunt CC 243
Cirkelbaan CR met vastgelegde radius 244
Cirkelbaan CT met tangentiële aansluiting 246
6.5 Baanbewegingen – poolcoördinaten 251
Overzicht 251
Oorsprong poolcoördinaten: pool CC 252
Rechte LP 252
Cirkelbaan CP om pool CC 253
Cirkelbaan CTP met tangentiële aansluiting 254
Schroeflijn (helix) 255

6.6 Baanbewegingen – Vrije contourprogrammering FK 259
Basisprincipes 259
Grafische weergave van de FK-programmering 261
FK-programma's converteren naar klaartekstdialoogprogramma's 263
FK-dialoog openen 264
Pool voor FK-programmering 265
Rechten vrij programmeren 265
Cirkelbanen vrij programmeren 266
Invoermogelijkheden 266
Hulppunten 270
Gegevens met verwijzing 271

7 Programmeren: gegevensovername uit DXF-bestanden of klaartekstcontouren 279

7.1 DXF-bestanden verwerken (software-optie) 280
Toepassing 280
DXF-bestand openen 281
Werken met de DXF-converter 281
Basisinstellingen 282
Laag instellen 283
Referentiepunt vastleggen 284
Contour kiezen en opslaan 286
Bewerkingsposities selecteren en opslaan 289
7.2 Gegevens overnemen uit klaartekstdialoogprogramma's 296
Toepassing 296
Klaartekstdialoogbestand openen 296
Referentiepunt vastleggen, contouren selecteren en opslaan 297
7.3 3D-CAD-gegevens openen (software-optie) 298
Toepassing 298
CAD-Viewer bedienen 299

8 Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen 301

8.1 Subprogramma's en herhalingen van programmadelen markeren 302
Label 302
8.2 Subprogramma's 303
Werkwijze 303
Programmeeraanwijzingen 303
Subprogramma programmeren 303
Subprogramma oproepen 304
8.3 Herhalingen van programmadelen 305
Label LBL 305
Werkwijze 305
Programmeeraanwijzingen 305
Herhaling van programmadeel programmeren 305
Herhaling van een programmadeel oproepen 305
8.4 Willekeurig programma als subprogramma 306
Werkwijze 306
Programmeeraanwijzingen 306
Willekeurig programma als subprogramma oproepen 307
8.5 Nestingen 308
Nestingswijzen 308
Nesting-diepte 308
Subprogramma in het subprogramma 309
Herhalingen van programmadelen herhalen 310
Subprogramma herhalen 311
8.6 Programmeervoorbeelden 312

9 Programmeren: Q-parameters 319

9.1 Principe en functie-overzicht 320
Programmeerinstructies 322
Q-parameterfuncties oproepen 323
9.2 Productfamilies – Q-parameters in plaats van getalwaarden 324
Toepassing 324
9.3 Contouren d.m.v. wiskundige functies beschrijven 325
Toepassing 325
Overzicht 325
Basisberekeningen programmeren 326
9.4 Hoekfuncties (trigonometrie) 327
Definities 327
Hoekfuncties programmeren 328
9.5 Cirkelberekeningen 329
Toepassing 329
9.6 Indien/dan-beslissingen met Q-parameters 330
Toepassing 330
Onvoorwaardelijke sprongen 330
Indien/dan-beslissingen programmeren 331
Toegepaste afkortingen en begrippen 331
9.7 Q-parameters controleren en veranderen 332
Werkwijze 332
9.8 Additionele functies 333
Overzicht 333
FN 14: ERROR: foutmeldingen weergeven 334
FN 15: PRINT: teksten of Q-parameterwaarden uitgeven 338
FN 16: F-PRINT: teksten of Q-parameterwaarden geformatteerd uitvoeren 339
FN 18: SYS-DATUM READ: systeemgegevens lezen 344
FN 19: PLC: waarden aan de PLC doorgeven 352
FN 20: WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren 353
9.9 Formule direct invoeren 355
Formule invoeren 355
Rekenregels 357
Invoervoorbeeld 358

9.10 Stringparameters 359
Functies van de stringverwerking 359
Stringparameters toewijzen 360
Stringparameters koppelen 361
Numerieke waarde naar een stringparameter converteren 362
Deelstring uit een stringparameter kopiëren 363
Systeemgegevens naar een stringparameter kopiëren 364
Stringparameter naar een numerieke waarde converteren 366
Stringparameter controleren 367
Lengte van een stringparameter bepalen 368
Alfabetische volgorde vergelijken 369
9.11 Vooraf ingestelde Q-parameters 370
Waarden vanuit de PLC: Q100 t/m Q107 370
WMAT-regel: QS100 370
Actieve gereedschapsradius: Q108 370
Gereedschapsas: Q109 371
Spiltoestand: Q110 371
Koelmiddeltoevoer: Q111 371
Overlappingsfactor: Q112 371
Maatgegevens in het programma: Q113 372
Gereedschapslengte: Q114 372
Coördinaten na het tasten tijdens de programma-afloop 372
Afwijking actuele/nominale waarde bij automatische gereedschapsmeting met de TT 130 373
Zwenken van het bewerkingsvlak met werkstukhoeken: door de TNC berekende coördinaten voor rotatie-assen 373
Meetresultaten van tastcycli (zie ook gebruikershandboek Cyclusprogrammering) 374
9.12 Programmeervoorbeelden 376

10 Programmeren: additionele functies 383

10.1 Additionele M-functies en STOP invoeren 384
Basisprincipes 384
10.2 Additionele functies voor controle van programma-afloop, spil en koelmiddel 385
Overzicht 385
10.3 Additionele functies voor coördinaatgegevens 386
Machinegerelateerde coördinaten programmeren: M91/M92 386
Het laatst vastgelegde referentiepunt activeren: M104 388
Posities in het niet-gezwenkte coördinatensysteem bij gezwenkt bewerkingsvlak benaderen: M130 388
10.4 Additionele functies voor de baaninstelling 389
Hoeken afronden: M90 389
Gedefinieerde afrondingscirkel tussen rechten invoegen: M112 389
Geen rekening houden met punten bij het afwerken van niet-gecorrigeerde rechte-regels: M124 390
Contourtrapjes bewerken: M97 391
Open contourhoeken volledig bewerken: M98 393
Aanzetfactor voor insteekbewegingen: M103 394
Aanzet in millimeter/spilomwenteling: M136 395
Aanzetsnelheid bij cirkelbogen: M109/M110/M111 396
Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD): M120 397
Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken: M118 399
Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting: M140 400
Bewaking tastsysteem onderdrukken: M141 401
Modale programma-informatie wissen: M142 402
Basisrotatie wissen: M143 402
Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten: M148 403
Eindschakelaarbericht onderdrukken: M150 404
10.5 Additionele functies voor lasersnijmachines 405
Principe 405
Geprogrammeerde spanning direct uitgeven: M200 405
Spanning als functie van de baan uitgeven: M201 405
Spanning als functie van de snelheid: M202 406
Spanning als functie van de tijd uitgeven (tijdsafhankelijke flank): M203 406
Spanning als functie van de tijd uitgeven (tijdsafhankelijke puls): M204 406

11 Programmeren: speciale functies 407

11.1 Overzicht Speciale functies 408
Hoofdmenu Speciale functies SPEC FCT 408
Menu Programma-instellingen 409
Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen 409
Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen 410
Menu voor definiëren van diverse klaartekst-functies 410
Menu Programmaondersteuning 411
11.2 Dynamische botsingsbewaking (software-optie) 412
Functie 412
Botsingsbewaking in de handbedieningswerkstanden 414
Botsingsbewaking tijdens automatisch bedrijf 415
Grafische weergave van de beveiligde ruimte (FCL4-functie) 416
Botsingsbewaking in de werkstand Programmatest 417
11.3 Spanmiddelbewaking (software-optie DCM) 418
Basisprincipes 418
Spanmiddelsjablonen 419
Spanmiddel parametriseren: FixtureWizard 419
Spanmiddel op de machine plaatsen 421
Spanmiddel wijzigen 422
Spanmiddel verwijderen 422
Positie van het ingemeten spanmiddel controleren 423
Opspanningen beheren 425
11.4 Gereedschapsbeheer (software-optie DCM) 428
Basisprincipes 428
Gereedschapshoudersjablonen 428
Gereedschapshouder parametriseren: ToolHolderWizard 429
Gereedschapshouder verwijderen 430
11.5 Globale programma-instellingen (software-optie) 431
Toepassing 431
Technische vereisten 433
Functie inschakelen/uitschakelen 434
Basisrotatie 436
Assen omwisselen 437
Overlappend spiegelen 438
Aanvullende, additieve nulpuntverschuiving 438
Blokkeren van assen 439
Overlappende rotatie 439
Aanzet-override 439
Handwiel-override 440
Grensvlak 442

11.6 Adaptieve aanzetregeling AFC (software-optie) 447
Toepassing 447
AFC-basisinstellingen definiëren 449
Leersnede uitvoeren 451
AFC activeren/deactiveren 455
Protocolbestand 456
Gereedschapsbreuk/-slijtage bewaken 458
Spilbelasting bewaken 458
11.7 Actieve chatter-onderdrukking ACC (software-optie) 459
Toepassing 459
ACC inschakelen/uitschakelen 459
11.8 Programma "Achteruit bewerken" maken 460
Functie 460
Eisen aan het te converteren programma 461
Toepassingsvoorbeeld 462
11.9 Contouren filteren (FCL 2-functie) 463
Functie 463
11.10 Bestandsfuncties 465
Toepassing 465
Bestandsbewerkingen definiëren 465
11.11 Coördinatentransformaties definiëren 466
Overzicht 466
TRANS DATUM AXIS 466
TRANS DATUM TABLE 467
TRANS DATUM RESET 468
Programma-oproep definiëren 469
11.12 smartWizard 470
Toepassing 470
UNIT invoegen 471
UNIT bewerken 472
11.13 Tekstbestanden maken 473
Toepassing 473
Tekstbestand openen en verlaten 473
Teksten bewerken 474
Tekens, woorden en regels wissen en weer invoegen 475
Tekstblokken bewerken 476
Tekstdelen zoeken 477

11.14 Werken met snijgegevenstabellen 478
Aanwijzing 478
Toepassingsmogelijkheden 478
Tabel voor werkstukmaterialen 479
Tabel voor snijmaterialen van het gereedschap 480
Tabel voor snijgegevens 480
Vereiste gegevens in de gereedschapstabel 481
Werkwijze bij het werken met automatische toerental-/aanzetberekening 482
Data-overdracht van snijgegevenstabellen 483
Configuratiebestand TNC.SYS 483
11.15 Vrij definieerbare tabellen 484
Basisprincipes 484
Vrij definieerbare tabellen maken 484
Tabelformaat wijzigen 485
Omschakelen tussen tabel- en invoerschermweergave 486
FN 26:TABOPEN: vrij definieerbare tabel openen 487
FN 27: TABWRITE: in vrij definieerbare tabel schrijven 488
FN 28: TABREAD: vrij definieerbare tabel lezen 489

12 Programmeren: afwerken van CAM-programma's, meerassige bewerking 491

12.1 Afwerken van CAM-programma's 492
Van 3D-model tot NC-programma 492
Let bij de configuratie van de postprocessor op het volgende 493
Let bij de CAM-programmering op het volgende 495
Ingrijpingsmogelijkheden op de TNC 497
12.2 Functies voor de meerassige bewerking 498
12.3 De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1) 499
Inleiding 499
PLANE-functie definiëren 501
Digitale uitlezing 501
PLANE-functie terugzetten 502
Bewerkingsvlak via ruimtehoeken definiëren: PLANE SPATIAL 503
Bewerkingsvlak via projectiehoek definiëren: PLANE PROJECTED 505
Bewerkingsvlak via Euler-hoeken definiëren: PLANE EULER 507
Bewerkingsvlak via twee vectoren definiëren: PLANE VECTOR 509
Bewerkingsvlak via drie punten definiëren: PLANE POINTS 511
Bewerkingsvlak via een afzonderlijke, incrementele ruimtelijke hoek definiëren: PLANE RELATIVE 513
Bewerkingsvlak via ashoek: PLANE AXIAL (FCL 3-functie) 514
Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen 515
12.4 Geneigd frezen in het gezwenkte vlak 522
Functie 522
Geneigd frezen door incrementele verplaatsing van een rotatie-as 522
Geneigd frezen via normaalvectoren 523
12.5 FUNCTION TCPM (software-optie 2) 524
Functie 524
FUNCTION TCPM definiëren 525
Werkwijze van de geprogrammeerde aanzet 525
Interpretatie van de geprogrammeerde coördinaten van de rotatie-as 526
Interpolatiewijze tussen start- en eindpositie 527
FUNCTION TCPM terugzetten 528

12.6 Additionele functies voor rotatie-assen 529
Aanzet in mm/min bij rotatie-assen A, B, C: M116 (software-optie 1) 529
Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen: M126 530
Weergave van de rotatie-as tot een waarde onder 360° reduceren: M94 531
Automatische correctie van de machinegeometrie bij het werken met zwenkassen: M114 (software-optie 2) 532
Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2) 534
Nauwkeurige stop op hoeken met niet-tangentiële overgangen: M134 537
Keuze van zwenkassen: M138 537
Rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde: M144 (software-optie 2) 538
12.7 Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2) 539
Inleiding 539
Definitie van een gestandaardiseerde vector 540
Toegestane gereedschapsvormen 541
Andere gereedschappen toepassen: deltawaarden 541
3D-correctie zonder gereedschapsoriëntatie 542
Face Milling: 3D-correctie zonder en met gereedschapsoriëntatie 542
Peripheral Milling: 3D-radiuscorrectie met gereedschapsoriëntatie 544
Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie (software-optie 3D-ToolComp) 546
12.8 Baanbewegingen – spline-interpolatie (software-optie 2) 550
Toepassing 550

13 Programmeren: palletbeheer 553

13.1 Palletbeheer 554
Toepassing 554
Pallettabel selecteren 556
Palletbestand verlaten 556
Palletreferentiepuntbeheer met de pallet-preset-tabel 557
Palletbestand afwerken 559
13.2 Palletbedrijf met gereedschapsgeoriënteerde bewerking 560
Toepassing 560
Palletbestand selecteren 565
Palletbestand met invoerscherm instellen 565
Verloop van de gereedschapsgeoriënteerde bewerking 570
Palletbestand verlaten 571
Palletbestand afwerken 571

14 Handbediening en instellen 573

14.1 Inschakelen, uitschakelen 574
Inschakelen 574
Uitschakelen 577
14.2 Verplaatsen van de machine-assen 578
Aanwijzing 578
As met de externe richtingstoetsen verplaatsen 578
Stapsgewijs positioneren 579
Verplaatsen met elektronische handwielen 580
14.3 Spiltoerental S, aanzet F en additionele M-functie 590
Toepassing 590
Waarden invoeren 590
Spiltoerental en aanzet wijzigen 591
14.4 Functional safety FS (optie) 592
Algemeen 592
Begripsverklaringen 593
Asposities controleren 594
Overzicht van toegestane aanzetten en toerentallen 595
Aanzetbegrenzing activeren 596
Additionele statusweergaven 596
14.5 Referentiepunt vastleggen zonder tastsysteem 597
Aanwijzing 597
Voorbereiding 597
Referentiepunt vastleggen met astoetsen 598
Referentiepuntbeheer met de referentiepunttabel 599
14.6 Tastsysteem gebruiken 606
Overzicht 606
Tastcyclus selecteren 607
Meetwaarden vanuit de tastcycli registreren 607
Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen 608
Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen 609
Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan 610
14.7 Tastsysteem kalibreren 611
Inleiding 611
Kalibreren van de actieve lengte 611
Actieve radius kalibreren en de middenverstelling van het tastsysteem compenseren 612
Kalibratiewaarden weergeven 613
Meerdere regels van kalibratiegegevens beheren 613
14.8 Scheve ligging van een werkstuk met tastsysteem compenseren 614
Inleiding 614
Basisrotatie via 2 punten bepalen 616
Basisrotatie via 2 boringen/tappen bepalen 618
Werkstuk uitlijnen via 2 punten 619

14.9 Referentiepunt vastleggen met tastsysteem 620
Overzicht 620
Referentiepunt vastleggen in een willekeurige as 620
Hoekpunt als referentiepunt – geen overname van punten die voor de basisrotatie zijn getast 621
Hoek als referentiepunt - geen overname van punten die voor de basisrotatie zijn getast 621
Cirkelmiddelpunt als referentiepunt 622
Middenas als referentiepunt 623
Referentiepunten via boringen/ronde tappen vastleggen 624
Werkstukken meten met tastsysteem 625
Gebruikmaken van de tastfuncties met mechanische tasters of meetklokken 628
14.10 Bewerkingsvlak zwenken (software-optie 1) 629
Toepassing, werkwijze 629
Referentiepunten benaderen bij gezwenkte assen 631
Referentiepunt vastleggen in het gezwenkte systeem 631
Referentiepunt vastleggen bij machines met rondtafel 631
Referentiepunt vastleggen bij machines met kopwisselsystemen 632
Digitale uitlezing in het gezwenkte systeem 632
Beperkingen bij het zwenken van het bewerkingsvlak 632
Handmatig zwenken activeren 633
Actuele richting van de gereedschapsas als actieve bewerkingsrichting instellen (FCL 2-functie) 634



15 Positioneren met handinvoer 635

15.1 Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren 636

Positioneren met handinvoer toepassen 636

Programma's uit $MDI opslaan of wissen 639

16 Programmatest en programma-afloop 641

16.1 Grafische weergaven 642
Toepassing 642
Overzicht: aanzichten 644
Bovenaanzicht 644
Weergave in 3 vlakken 645
3D-weergave 646
Detailvergroting 649
Grafische simulatie herhalen 650
Gereedschap weergeven 650
Bewerkingstijd bepalen 651
16.2 Functies voor programmaweergave 652
Overzicht 652
16.3 Programmatest 653
Toepassing 653
16.4 Programma-afloop 659
Toepassing 659
Bewerkingsprogramma uitvoeren 660
Bewerking onderbreken 661
Machine-assen tijdens een onderbreking verplaatsen 663
Programma-afloop voortzetten na een onderbreking 664
Willekeurige binnenkomst in het programma (regelsprong) 665
Opnieuw benaderen van de contour 669
16.5 Automatische programmastart 670
Toepassing 670
16.6 Regels overslaan 671
Toepassing 671
"/"-teken wissen 671
16.7 Optionele programmastop 672
Toepassing 672

17 MOD-functies 673

17.1 MOD-functie selecteren 674
MOD-functies selecteren 674
Instellingen wijzigen 674
MOD-functies verlaten 674
Overzicht MOD-functies 675
17.2 Softwarenummers 676
Toepassing 676
17.3 Sleutelgetal invoeren 677
Toepassing 677
17.4 Service-packs laden 678
Toepassing 678
17.5 Data-interfaces instellen 679
Toepassing 679
RS-232-interface instellen 679
RS-422-interface instellen 679
WERKSTAND van het externe apparaat selecteren 679
BAUDRATE instellen 679
Toewijzing 680
Software voor data-overdracht 681
17.6 Ethernet-interface 683
Inleiding 683
Aansluitingsmogelijkheden 683
TNC configureren 683
iTNC direct met een Windows-pc verbinden 690
17.7 PGM MGT configureren 691
Toepassing 691
Instelling PGM MGT wijzigen 691
Afhankelijke bestanden 692
17.8 Machinespecifieke gebruikerparameters 693
Toepassing 693
17.9 Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven 694
Toepassing 694
Volledige weergave roteren 696
17.10 Digitale uitlezing selecteren 697
Toepassing 697
17.11 Maateenheid selecteren 698
Toepassing 698
17.12 Programmeertaal voor $MDI selecteren 699
Toepassing 699
17.13 Askeuze voor het genereren van een L-regel 700
Toepassing 700

17.14 Begrenzingen van het verplaatsingsbereik invoeren, weergave van het nulpunt 701
Toepassing 701
Werken zonder begrenzing van het verplaatsingsbereik 701
Maximaal verplaatsingsbereik bepalen en invoeren 701
Referentiepuntweergave 702
17.15 HELP-bestanden weergeven 703
Toepassing 703
HELP-BESTANDEN selecteren 703
17.16 Bedrijfstijden tonen 704
Toepassing 704
17.17 Opslagmedium controleren 705
Toepassing 705
Controle van opslagmedium uitvoeren 705
17.18 Systeemtijd instellen 706
Toepassing 706
Instellingen uitvoeren 706
17.19 Teleservice 707
Toepassing 707
Teleservice oproepen/afsluiten 707
17.20 Externe toegang 708
Toepassing 708
17.21 Hostcomputermodus 710
Toepassing 710
17.22 Draadloos handwiel HR 550 FS configureren 711
Toepassing 711
Handwiel aan een bepaalde handwielhouder toewijzen 711
Radiokanaal instellen 712
Zendvermogen instellen 713
Statistiek 713

18 Tabellen en overzichten 715

18.1 Algemene gebruikerparameters 716
Invoermogelijkheden voor machineparameters 716
Algemene gebruikerparameters selecteren 716
Lijst met algemene gebruikerparameters 717
18.2 Pinbezetting en aansluitkabels voor data-interfaces 733
Data-interface V.24/RS-232-C voor HEIDENHAIN-apparatuur 733
Randapparatuur 734
Interface V.11/RS-422 735
Ethernet-interface RJ45-bus 735
18.3 Technische informatie 736
18.4 Bufferbatterij vervangen 746



1

Eerste stappen met de iTNC 530

1.1 Overzicht

Dit hoofdstuk is bedoeld om beginnende TNC-gebruikers snel vertrouwd te maken met de belangrijkste bedieningsmogelijkheden van de TNC. Meer informatie over de diverse onderwerpen vindt u in de bijbehorende beschrijving waarnaar telkens wordt verwezen.


In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Machine inschakelen
- Het eerste onderdeel programmeren
- Het eerste onderdeel grafisch testen
- Gereedschappen instellen
- Werkstuk instellen
- Het eerste programma uitvoeren

1.2 Machine inschakelen

Stroomonderbreking bevestigen en referentiepunten benaderen

Het inschakelen en het benaderen van de referentiepunten is een machine-afhankelijke functie. Raadpleeg hiervoor ook uw machinehandboek.

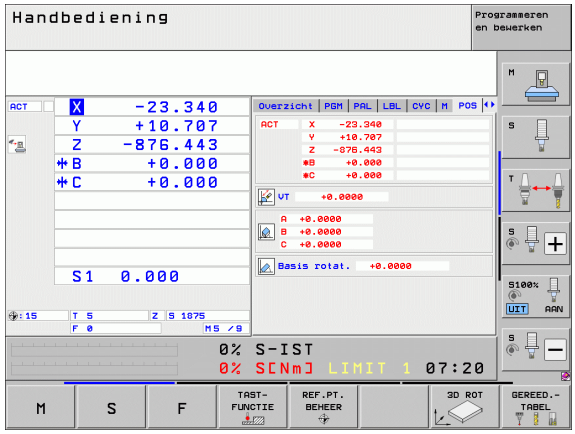

- Schakel de voedingsspanning van de TNC en de machine in: de TNC start het besturingssysteem. Dit proces kan enkele minuten duren. Daarna toont de TNC in de kopregel op het beeldscherm de dialoog Stroomonderbreking

CE
- CE-toets indrukken: de TNC vertaalt het PLC-programma

I
- Stuurspanning inschakelen: de TNC controleert de noodstopschakeling en gaat naar de werkstand Referentiepunt benaderen

I
- Referentiepunten in de vooraf ingevoerde volgorde passeren: voor iedere as externe START-toets indrukken. Als uw machine is uitgerust met lengte- en hoekmeetsystemen, vervalt het passeren van de referentiepunten.

De TNC is nu gebruiksklaar en staat in de werkstand **Handbediening**.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Referentiepunten benaderen: Zie "Inschakelen", pagina 574
- Werkstanden: Zie "Programmeren/bewerken", pagina 83

1.3 Het eerste onderdeel programmeren

De juiste werkstand selecteren

Programma's kunnen alleen in de werkstand Programmeren/bewerken worden gemaakt:



▶ Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Programmeren/bewerken**

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden: Zie "Programmeren/bewerken", pagina 83

De belangrijkste bedieningselementen van de TNC

Functies voor dialoogondersteuning	Toets
Invoer bevestigen en volgende dialoogvraag activeren	
Dialoogvraag overslaan	
Dialoog voortijdig beëindigen	
Dialoog afbreken, invoer niet accepteren	
Softkeys op het beeldscherm waarmee u, afhankelijk van de actieve bedrijfstoestand, de functie kunt selecteren	


Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Programma's maken en wijzigen: Zie "Programma bewerken", pagina 114
- Toetsenoverzicht: Zie "Bedieningselementen van de TNC", pagina 2

Een nieuw programma openen/bestandsbeheer

PGM MGT

- Toets PGM MGT indrukken: de TNC opent Bestandsbeheer. Het bestandsbeheer van de TNC is vergelijkbaar met het bestandsbeheer op een pc met Windows Explorer. Met bestandsbeheer beheert u de gegevens op de harde schijf van de TNC.
- Selecteer met de pijltoetsen de map waarin u het nieuwe bestand wilt openen.
- Voer een bestandsnaam in met de extensie **.H**: de TNC opent dan automatisch een programma en vraagt naar de maateenheid van het nieuwe programma. Houd rekening met de beperkingen die gelden voor speciale tekens in de bestandsnaam (zie "Namen van bestanden" op pagina 122)
- Maateenheid selecteren: softkey MM of INCH indrukken: de TNC start automatisch de definitie van het onbewerkte werkstuk (zie "Een onbewerkt werkstuk definiëren" op pagina 60)

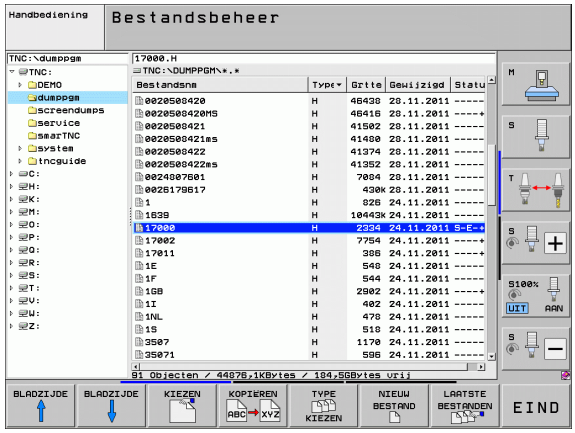

De eerste en de laatste regel van het programma worden automatisch door de TNC gegenereerd. Deze regels kunt u daarna niet meer wijzigen.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Bestandsbeheer: Zie "Werken met bestandsbeheer", pagina 125
- Nieuw programma maken: Zie "Programma's openen en invoeren", pagina 107


Een onbewerkt werkstuk definiëren

Nadat u een nieuw programma hebt geopend, start de TNC direct de dialoog voor invoer van de definitie van het onbewerkte werkstuk. Als onbewerkt werkstuk definieert u altijd een rechthoekig blok door opgave van het MIN- en MAX-punt, telkens gerelateerd aan het geselecteerde referentiepunt.

Nadat u een nieuw programma hebt geopend, start de TNC automatisch de definitie van het onbewerkte werkstuk en vraagt naar de daarvoor benodigde gegevens:



- **Spilas Z?**: actieve spilas invoeren. Z licht als vooraf ingestelde waarde op, met ENT-toets overnemen
- **Def BLK FORM: Min-punt?**: kleinste X-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. 0, met ENT-toets bevestigen
- **Def BLK FORM: Min-punt?**: kleinste Y-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. 0, met ENT-toets bevestigen
- **Def BLK FORM: Min-punt?**: kleinste Z-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. -40, met ENT-toets bevestigen
- **Def BLK FORM: Max-punt?**: grootste X-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. 100, met ENT-toets bevestigen
- **Def BLK FORM: Max-punt?**: grootste Y-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. 100, met ENT-toets bevestigen
- **Def BLK FORM: Max-punt?**: grootste Z-coördinaat van het onbewerkte werkstuk gerelateerd aan het referentiepunt invoeren, bijv. 0, met ENT-toets bevestigen: De TNC beëindigt de dialoog

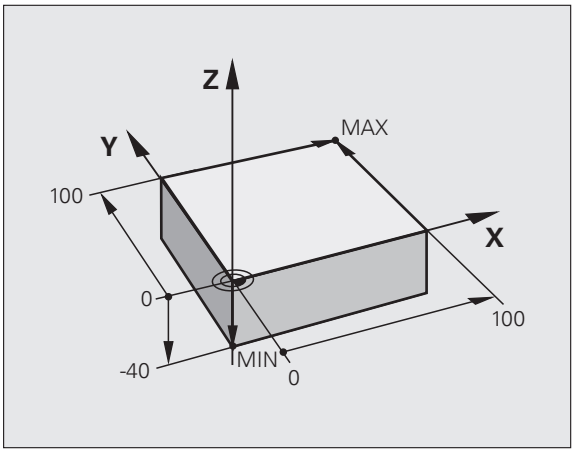

NC-voorbeeldregels

```
0 BEGIN PGM NIEUW MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NIEUW MM
```

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Onbewerkt werkstuk definiëren: (zie pagina 109)

Programma-opbouw

Bewerkingsprogramma's moeten zoveel mogelijk altijd op dezelfde manier zijn opgebouwd. Dat is overzichtelijker, versnelt de programmering en beperkt het aantal foutenbronnen.

Aanbevolen programma-opbouw bij eenvoudige, conventionele contourbewerkingen

1. Gereedschap oproepen, gereedschapsas definiëren
2. Gereedschap terugtrekken
3. In het bewerkingsvlak in de buurt van het startpunt van de contour voorpositioneren
4. In de gereedschapsas boven het werkstuk of direct op diepte voorpositioneren. Indien nodig, spil/koelmiddel inschakelen
5. Contour benaderen
6. Contour bewerken
7. Contour verlaten
8. Gereedschap terugtrekken, programma beëindigen

Uitgebreide informatie over dit onderwerp:

- Contourprogrammering: Zie "Gereedschapsverplaatsingen", pagina 224

Voorbeeld: Programma-opbouw contourprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM
```

Aanbevolen programma-opbouw bij eenvoudige cyclusprogramma's

1. Gereedschap oproepen, gereedschapsas definiëren
2. Gereedschap terugtrekken
3. Bewerkingsposities definiëren
4. Bewerkingscyclus definiëren
5. Cyclus oproepen, spil/koelmiddel inschakelen
6. Gereedschap terugtrekken, programma beëindigen

Uitgebreide informatie over dit onderwerp:


- Cyclusprogrammering: Zie gebruikershandboek Cycli

Voorbeeld: Programma-opbouw cyclusprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM
```

Een eenvoudige contour programmeren

Er moet op diepte 5 mm één keer rond de contour worden gefreesd die in de afbeelding rechts wordt getoond. De definitie van het onbewerkte werkstuk hebt u al gemaakt. Nadat u met een functietoets een dialoog hebt geopend, voert u alle gegevens in die de TNC in de kopregel op het beeldscherm vraagt.

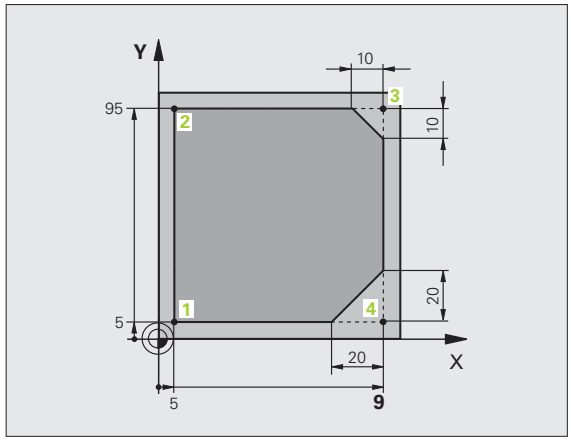

TOOL CALL

- Gereedschap oproepen: voer de gereedschapsgegevens in. Bevestig de invoer telkens met de ENT-toets; vergeet de gereedschapsas niet

- Gereedschap terugtrekken: druk op de oranje astoets Z, om in de gereedschapsas terug te trekken en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. 250. Met ENT-toets bevestigen
- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren
- **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen
- **Additionele M-functie?** met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

- Gereedschap in het bewerkingsvlak voorpositioneren: druk op de oranje astoets X en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. -20
- Druk op de oranje astoets Y en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. -20. Met ENT-toets bevestigen
- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren
- **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen
- **Additionele M-functie?** met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

- Gereedschap naar diepte verplaatsen: druk op de oranje astoets en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. -5. Met ENT-toets bevestigen
- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren
- **Aanzet F=?** Positioneeraanzet invoeren, bijv. 3000 mm/min, met ENT-toets bevestigen
- **Additionele M-functie?** Spil en koelmiddel inschakelen, bijv. **M13**, met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op



- Contour benaderen: druk op de toets APPR/DEP: de TNC toont een softkeybalk met functies voor benaderen en verlaten



- Benaderingsfunctie **APPR CT** selecteren: coördinaten van contourstartpunt **1** in X en Y invoeren, bijv. 5/5, met ENT-toets bevestigen
- **Middelpuntshoek?** Inloophoek invoeren, bijv. 90°, met ENT-toets bevestigen
- **Cirkelradius?** Ingaande radius invoeren, bijv. 8 mm/min, met ENT-toets bevestigen
- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met softkey RL bevestigen: radiuscorrectie links van de geprogrammeerde contour activeren
- **Aanzet F=?** Bewerkingsaanzet invoeren, bijv. 700 mm/min, met toets END invoer opslaan



- Contour bewerken, contourpunt **2** benaderen: u hoeft alleen de gewijzigde gegevens in te voeren, dus alleen Y-coördinaat 95 invoeren en met toets END de invoer opslaan



- Contourpunt **3** benaderen: X-coördinaat 95 invoeren en met toets END de invoer opslaan



- Afkanting bij contourpunt **3** definiëren: afkantingsbreedte 10 mm invoeren, met toets END opslaan



- Contourpunt **4** benaderen: Y-coördinaat 5 invoeren en met toets END de invoer opslaan



- Afkanting bij contourpunt **4** definiëren: afkantingsbreedte 20 mm invoeren, met toets END opslaan



- Contourpunt **1** benaderen: X-coördinaat 5 invoeren en met toets END de invoer opslaan



- Contour verlaten



- Functie voor verlaten DEP CT selecteren
- **Middelpuntshoek?** Hoek voor verlaten invoeren, bijv. 90°, met ENT-toets bevestigen
- **Cirkelradius?** Radius voor verlaten invoeren, bijv. 8 mm/min, met ENT-toets bevestigen
- **Aanzet F=?** Positioneeraanzet invoeren, bijv. 3000 mm/min, met ENT-toets opslaan
- **Additionele M-functie?** Koelmiddel uitschakelen, bijv. **M9**, met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op




- Gereedschap terugtrekken: druk op de oranje astoets Z, om in de gereedschapsas terug te trekken en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. 250. Met ENT-toets bevestigen
- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren
- **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen
- **Additionele M-functie? M2** voor programma-einde invoeren, met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- **Compleet voorbeeld met NC-regels**: Zie "Voorbeeld: rechteverplaatsing en afkantingen cartesiaans", pagina 247
- Nieuw programma maken: Zie "Programma's openen en invoeren", pagina 107
- Contouren benaderen/verlaten: Zie "Contour benaderen en verlaten", pagina 230
- Contouren programmeren: Zie "Overzicht van de baanfuncties", pagina 238
- Programmeerbare aanzetmethoden: Zie "Mogelijke aanzetgegevens", pagina 112
- Gereedschapsradiuscorrectie: Zie "Gereedschapsradiuscorrectie", pagina 218
- Additionele M-functies: Zie "Additionele functies voor controle van programma-afloop, spil en koelmiddel", pagina 385

Cyclusprogramma maken

De in de afbeelding rechts getoonde boringen (diepte 20 mm) moeten met een standaardboorcyclus worden gemaakt. De definitie van het onbewerkte werkstuk hebt u al gemaakt.

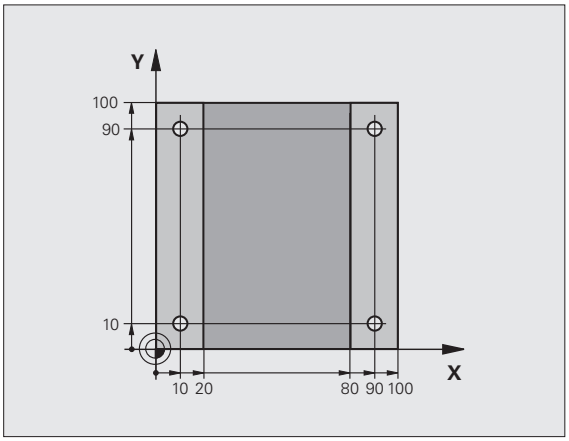

TOOL CALL

- Gereedschap oproepen: voer de gereedschapsgegevens in. Bevestig de invoer telkens met de ENT-toets; vergeet de gereedschapsas niet

- Gereedschap terugtrekken: druk op de oranje astoets Z, om in de gereedschapsas terug te trekken en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. 250. Met ENT-toets bevestigen

- **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren

- **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen

- **Additionele M-functie?** met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

CYCL DEF


- Cyclusmenu oproepen

BOREN/ SCHR.DR.

- Boorcycli weergeven

200

- Standaardboorcyclus 200 selecteren: de TNC start de dialoog voor de cyclusdefinitie. Voer stap voor stap de door de TNC gevraagde parameters in. Invoer telkens met ENT-toets bevestigen. De TNC toont in de rechter beeldschermhelft bovendien een grafische weergave met de desbetreffende cyclusparameter

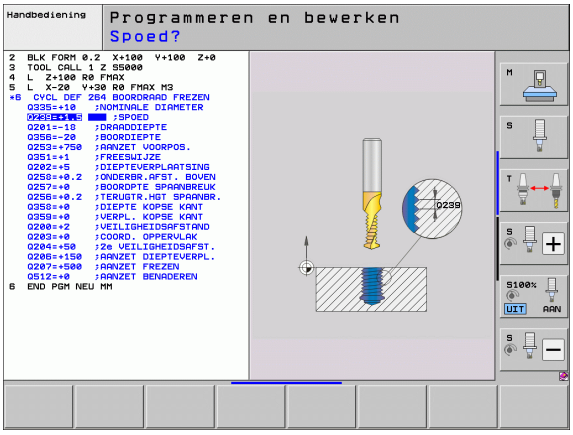

SPEC FCT

▶ Menu voor speciale functies oproepen

CONTOUR/-PUNT BEWERK.

▶ Functies voor puntbewerking weergeven

PATTERN DEF

▶ Patroondefinitie selecteren

PUNT

▶ Puntinvoer selecteren: voer de coördinaten van de 4 punten in; telkens met de ENT-toets bevestigen. Na invoer van het vierde punt de regel met toets END opslaan

CYCL CALL

▶ Menu voor definitie van de cyclusoproep weergeven

CYCLE CALL PAT

▶ De boorcyclus op het gedefinieerde patroon uitvoeren:

▶ **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen

▶ **Additionele M-functie?** Spil en koelmiddel inschakelen, bijv. **M13**, met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

▶ Gereedschap terugtrekken: druk op de oranje astoets Z, om in de gereedschapsas terug te trekken en voer de waarde voor de te benaderen positie in, bijv. 250. Met ENT-toets bevestigen

▶ **Radiuscorr.: RL/RR/geen corr.?** met ENT-toets bevestigen: geen radiuscorrectie activeren

▶ **Aanzet F=?** met ENT-toets bevestigen: in ijlgang (**FMAX**) verplaatsen

▶ **Additionele M-functie? M2** voor programma-einde invoeren, met toets END bevestigen: de TNC slaat de ingevoerde verplaatsingsregel op

NC-voorbeeldregels

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definitie van onbewerkt werkstuk
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	Gereedschapsoproep
4 L Z+250 R0 FMAX	Gereedschap terugtrekken
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Bewerkingsposities definiëren
6 CYCL DEF 200 BOREN	Cyclus definiëren
Q200=2 ;VEILIGHEIDSAFST.	
Q201=-20 ;DIEPTE	
Q206=250 ;AANZET DIEPTEVERPL.	
Q202=5 ;DIEPTE-INSTELLING	
Q210=0 ;ST.TIJD BOVEN	
Q203=-10 ;COÖR. OPPERVL.	
Q204=20 ;2E V.AFSTAND	
Q211=0.2 ;STILSTANDTIJD BENEDEN	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Spil en koelmiddel aan, cyclus oproepen
8 L Z+250 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
9 END PGM C200 MM	

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Nieuw programma maken: Zie "Programma's openen en invoeren", pagina 107
- Cyclusprogrammering: Zie gebruikershandboek Cycli


1.4 Het eerste onderdeel grafisch testen

De juiste werkstand selecteren

Programma's kunnen alleen in de werkstand Programmatest worden getest:



▶ Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Programmatest**

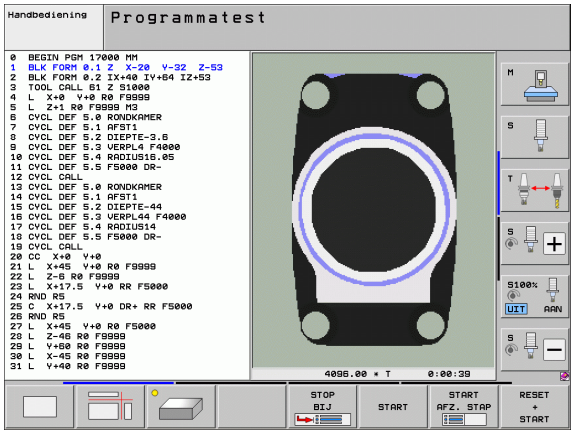

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden van de TNC: Zie "Werkstanden", pagina 82
- Programma's testen: Zie "Programmatest", pagina 653

Gereedschapstabel voor de programmatest selecteren

Deze stap hoeft alleen te worden uitgevoerd wanneer u in de werkstand Programmatest nog geen gereedschapstabel hebt geactiveerd.



▶ Toets PGM MGT indrukken: de TNC opent Bestandsbeheer



▶ Softkey TYPE KIEZEN indrukken: er verschijnt een softkeymenu voor selectie van het te tonen bestandstype



▶ softkey ALLE TON. indrukken: de TNC toont alle opgeslagen bestanden in het rechtervenster



▶ Cursor naar links naar de directory's verplaatsen



▶ Cursor naar directory **TNC:** verplaatsen



▶ Cursor naar rechts naar de bestanden verplaatsen



▶ Cursor naar het bestand TOOL.T (actieve gereedschapstabel) verplaatsen, met ENT-toets overnemen: TOOL.T krijgt status **S** en is daardoor actief voor de programmatest



▶ Toets END indrukken: bestandsbeheer verlaten

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Gereedschapsbeheer: Zie "Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren", pagina 184
- Programma's testen: Zie "Programmatest", pagina 653

Het te testen programma selecteren



▶ Toets PGM MGT indrukken: de TNC opent Bestandsbeheer



▶ Softkey LAATSTE BESTANDEN indrukken: de TNC opent een apart venster met de laatst geselecteerde bestanden

▶ Met de pijltoetsen het te testen programma selecteren en met de ENT-toets overnemen

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Programma selecteren: Zie "Werken met bestandsbeheer", pagina 125

De beeldschermindeling en het aanzicht selecteren



▶ Toets voor selectie van de beeldschermindeling indrukken: de TNC toont in de softkeybalk alle beschikbare alternatieven



▶ Softkey PGM + GRAFISCH indrukken: de TNC toont in de linker beeldschermhelft het programma en in de rechter beeldschermhelft het onbewerkte werkstuk

▶ Met de softkey het gewenste aanzicht selecteren



▶ Bovenaanzicht weergeven



▶ Weergave in 3 vlakken



▶ 3D-weergave

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Grafische functies: Zie "Grafische weergaven", pagina 642
- Programmatest uitvoeren: Zie "Programmatest", pagina 653

De programmatest starten

RESET + START

- Softkey RESET + START indrukken: de TNC simuleert het actieve programma tot een geprogrammeerde onderbreking of tot het programma-einde
- Tijdens de simulatie kunt u met de softkeys het aanzicht veranderen

STOP

- Softkey STOP indrukken: de TNC onderbreekt de programmatest

START

- Softkey START indrukken: de TNC gaat na een onderbreking verder met de programmatest

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Programmatest uitvoeren: Zie "Programmatest", pagina 653
- Grafische functies: Zie "Grafische weergaven", pagina 642
- Testsnelheid instellen: Zie "Snelheid van de programmatest instellen", pagina 643


1.5 Gereedschappen instellen

De juiste werkstand selecteren

Gereedschappen kunnen in de werkstand **Handbediening** worden ingesteld:



- Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Handbediening**

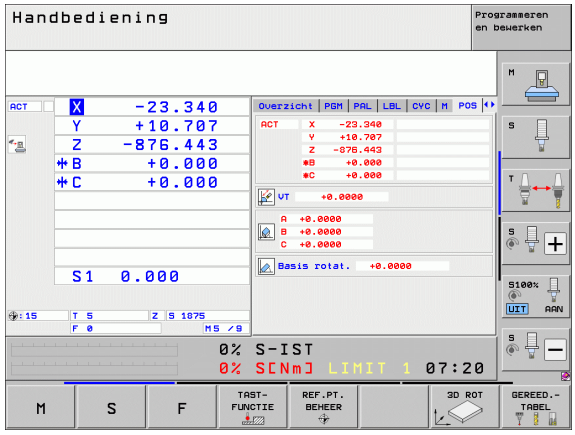

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden van de TNC: Zie "Werkstanden", pagina 82

Gereedschap voorbereiden en opmeten

- Het benodigde gereedschap in de juiste klauwplaat spannen
- Bij opmeten met extern gereedschap-voorinstelapparaat: gereedschap opmeten, lengte en radius noteren of rechtstreeks via een communicatieprogramma naar de machine verzenden
- Bij opmeten op de machine: gereedschap in de gereedschapswisselaar opslaan (zie pagina 72)

De gereedschapstabel TOOL.T

In de gereedschapstabel TOOL.T (permanent opgeslagen onder **TNC:**) slaat u niet alleen gereedschapsgegevens (bijv. lengte en radius) op, maar ook andere specifieke gereedschapsgegevens die de TNC nodig heeft om de meest uiteenlopende functies te kunnen uitvoeren.


Ga als volgt te werk om gereedschapsgegevens in de gereedschapstabel TOOL.T in te voeren:



- Gereedschapstabel weergeven: de TNC toont de gereedschapstabel in een tabelweergave



- Gereedschapstabel wijzigen: softkey BEWERKEN op AAN zetten
- Met de pijltoetsen omlaag of omhoog het te wijzigen gereedschapsnummer selecteren
- Met de pijltoetsen naar rechts of naar links de te wijzigen gereedschapsgegevens selecteren
- Gereedschapstabel verlaten: toets END indrukken

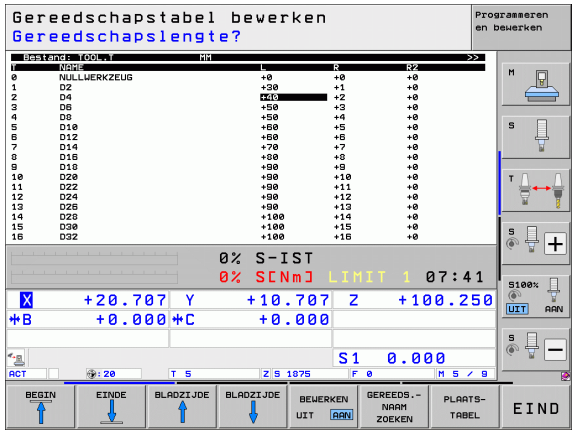

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden van de TNC: Zie "Werkstanden", pagina 82
- Werken met de gereedschapstabel: Zie "Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren", pagina 184

De plaatstabel TOOL_P.TCH

De werking van de plaatstabel is machine-afhankelijk. Raadpleeg hiervoor ook uw machinehandboek.

In de plaatstabel TOOL_P.TCH (permanent opgeslagen onder **TNC:**) legt u vast welk gereedschap zich in uw gereedschapsmagazijn bevindt.


Ga als volgt te werk om gegevens in de plaatstabel TOOL_P.TCH in te voeren:

GEREED.-TABEL

- Gereedschapstabel weergeven: de TNC toont de gereedschapstabel in een tabelweergave

PLAATS-TABEL

- Plaatstabel weergeven: de TNC toont de plaatstabel in een tabelweergave
- Plaatstabel wijzigen: softkey BEWERKEN op AAN zetten
- Met de pijltoetsen omlaag of omhoog het te wijzigen plaatsnummer selecteren
- Met de pijltoetsen naar rechts of naar links de te wijzigen gegevens selecteren
- Plaatstabel verlaten: toets END indrukken

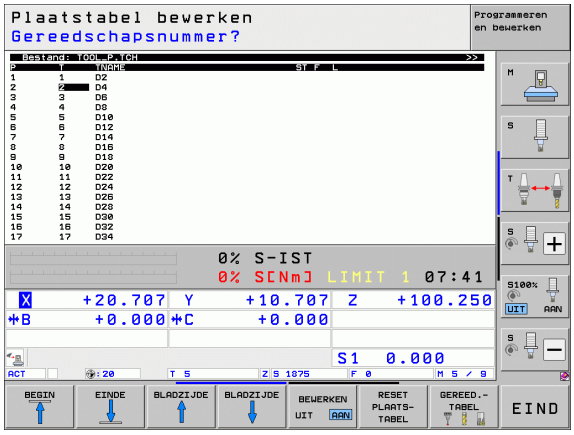

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden van de TNC: Zie "Werkstanden", pagina 82
- Werken met de plaatstabel: Zie "Plaatstabel voor gereedschapswisselaar", pagina 197

1.6 Werkstuk instellen

De juiste werkstand selecteren

Werkstukken kunnen in de werkstand **Handbediening** of **El. handwiel** worden ingesteld



▶ Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Handbediening**

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- De werkstand Handbediening: Zie "Verplaatsen van de machine-assen", pagina 578

Werkstuk opspannen

Span het werkstuk met een spaninrichting op de machinetafel. Wanneer uw machine met een tastsysteem is uitgerust, vervalt het asparallel uitlijnen van het werkstuk.

Wanneer u niet over een tastsysteem beschikt, moet het werkstuk zo worden uitgelijnd dat het parallel aan de machine-assen is opgespannen.

Werkstuk uitlijnen met tastsysteem

- Tastsysteem inspannen: in de werkstand MDI (MDI = Manual Data Input) een **TOOL CALL**-regel met opgave van de gereedschapsas uitvoeren en vervolgens weer de werkstand **Handbediening** selecteren (in de werkstand MDI kunnen willekeurige NC-regels onafhankelijk van elkaar regelgewijs worden uitgevoerd)



- Tastfuncties selecteren: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare functies



- Basisrotatie meten: de TNC toont het basisrotatiemenu. Voor het registreren van de basisrotatie twee punten op een rechte op het werkstuk tasten
- Tastsysteem met de asrichtingstoetsen in de buurt van het eerste tastpositie voorpositioneren
- Met de softkey de tastrichting selecteren
- NC-start indrukken: het tastsysteem verplaatst zich in de vastgelegde richting, totdat het het werkstuk raakt en keert daarna weer automatisch terug naar het startpunt
- Tastsysteem met de asrichtingstoetsen in de buurt van het tweede tastpositie voorpositioneren
- NC-start indrukken: het tastsysteem verplaatst zich in de vastgelegde richting, totdat het het werkstuk raakt en keert daarna weer automatisch terug naar het startpunt
- Vervolgens toont de TNC de vastgestelde basisrotatie
- Menu met de toets END verlaten, gestelde vraag m.b.t. overname van de basisrotatie in de preset-tabel met de toets NO ENT bevestigen (niet overnemen)

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstand MDI: Zie "Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren", pagina 636
- Werkstuk uitlijnen: Zie "Scheve ligging van een werkstuk met tastsysteem compenseren", pagina 614

Referentiepunt vastleggen met tastsysteem

- Tastsysteem inspannen: In de werkstand MDI een **TOOL CALL**-regel met opgave van de gereedschapsas uitvoeren en vervolgens weer de werkstand **Handbediening** selecteren



- Tastfuncties selecteren: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare functies



- Referentiepunt bijv. op de hoek van het werkstuk instellen: de TNC vraagt of u de tastposities uit de eerder vastgelegde basisrotatie wilt overnemen. ENT-toets indrukken om de posities over te nemen
- Tastsysteem naar een positie in de buurt van de eerste tastpositie op de zijkant van het werkstuk verplaatsen, die niet voor de basisrotatie is getast
- Met de softkey de tastrichting selecteren
- NC-start indrukken: het tastsysteem verplaatst zich in de vastgelegde richting, totdat het het werkstuk raakt en keert daarna weer automatisch terug naar het startpunt
- Tastsysteem met de asrichtingstoetsen in de buurt van het tweede tastpositie voorpositioneren
- NC-start indrukken: het tastsysteem verplaatst zich in de vastgelegde richting, totdat het het werkstuk raakt en keert daarna weer automatisch terug naar het startpunt
- Vervolgens toont de TNC de coördinaten van het vastgestelde hoekpunt



- 0 instellen: softkey REF.PUNT VASTLEGG. indrukken
- Menu met toets END verlaten


Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Referentiepunten vastleggen: Zie "Referentiepunt vastleggen met tastsysteem", pagina 620

1.7 Het eerste programma uitvoeren

De juiste werkstand selecteren

Programma's kunnen worden uitgevoerd in de werkstand Programma-afloop regel voor regel of in de werkstand Automatische programma-afloop:

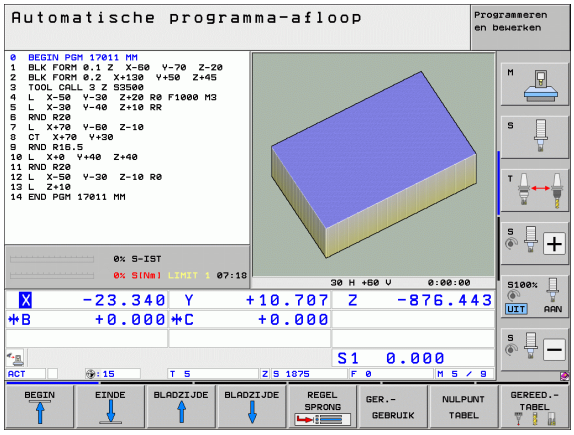



- Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Programma-afloop regel voor regel**, de TNC voert het programma regel voor regel uit. U moet echter elke regel met de NC-starttoets bevestigen



- Werkstandtoets indrukken: de TNC gaat naar de werkstand **Automatische programma-afloop**, de TNC voert het programma na NC-start uit tot een programma-onderbreking of tot het programma-einde

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Werkstanden van de TNC: Zie "Werkstanden", pagina 82
- Programma's uitvoeren: Zie "Programma-afloop", pagina 659

het uit te voeren programma selecteren



- Toets PGM MGT indrukken: de TNC opent Bestandsbeheer



- Softkey LAATSTE BESTANDEN indrukken: de TNC opent een apart venster met de laatst geselecteerde bestanden
- Indien nodig, met de pijltoetsen het uit te voeren programma selecteren en met de ENT-toets overnemen

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Bestandsbeheer: Zie "Werken met bestandsbeheer", pagina 125

Programma starten



- NC-starttoets indrukken: de TNC voert het actieve programma uit

Uitgebreide informatie over dit onderwerp

- Programma's uitvoeren: Zie "Programma-afloop", pagina 659



2

Inleiding

2.1 De iTNC 530

De TNC's van HEIDENHAIN zijn in de werkplaats programmeerbare contourbesturingen, waarmee standaard frees- en boorbewerkingen direct op de machine in gemakkelijk te begrijpen klaartekstdialoog geprogrammeerd kunnen worden. Zij zijn geschikt voor toepassing op frees- en boormachines alsmede bewerkingscentra. De iTNC 530 kan maximaal 18 assen besturen. Ook kan de hoekpositie van max. 2 spillen geprogrammeerd worden.

Op de geïntegreerde harde schijf kunnen willekeurig veel programma's opgeslagen worden, ook wanneer deze extern gemaakt zijn. Voor snelle berekeningen kan op elk moment een calculator worden opgeroepen.

De indeling van het bedieningspaneel en de beeldschermweergave is overzichtelijk, zodat alle functies snel en eenvoudig kunnen worden bereikt.



Programmering: HEIDENHAIN-klaartekstdialoog, smarT.NC en DIN/ISO

Het maken van programma's is bijzonder eenvoudig in de gebruikersvriendelijke klaartekstdialoog van HEIDENHAIN. Grafische programmeerweergave geeft de afzonderlijke bewerkingsstappen tijdens de programma-invoer weer. Ook helpt de vrije contourprogrammering FK wanneer er geen voor NC geschikte tekening voorhanden is. De grafische simulatie van de werkstukbewerking is zowel tijdens de programmatest als tijdens de programma-afloop mogelijk.

Met de werkstand smarT.NC kunnen beginnende TNC-gebruikers heel gemakkelijk, snel en zonder intensieve training gestructureerde klaartekstdialoogprogramma's maken. Voor smarT.NC is afzonderlijke gebruikersdocumentatie beschikbaar.

Bovendien kunnen de TNC's ook volgens DIN/ISO of in DNC-bedrijf worden geprogrammeerd.

Een programma kan ook ingevoerd en getest worden terwijl een ander programma op dat moment een werkstukbewerking uitvoert.


Compatibiliteit


De TNC kan bewerkingsprogramma's uitvoeren die met behulp van HEIDENHAIN-contourbesturingen vanaf de TNC 150 B zijn gemaakt. Wanneer oude TNC-programma's cycli van de fabrikant bevatten, dient voor de iTNC 530 een aanpassing te worden uitgevoerd met de pc-software CycleDesign. Neem hiervoor contact op met uw machinefabrikant of met HEIDENHAIN.

2.2 Beeldscherm en bedieningspaneel

Beeldscherm

De TNC wordt met een 15" plat kleurenbeeldscherm geleverd. Als alternatief is ook een 19" plat kleurenbeeldscherm leverbaar.

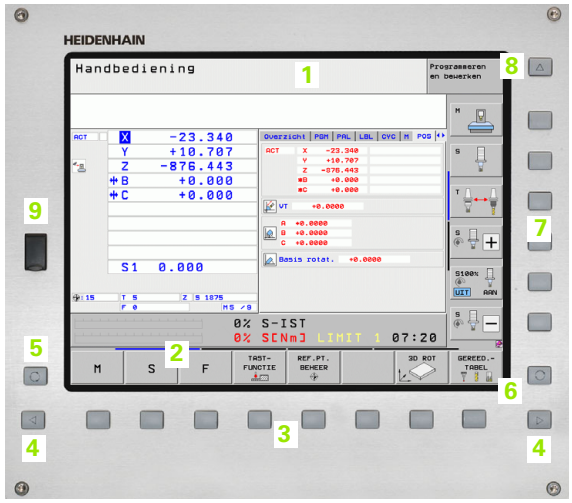

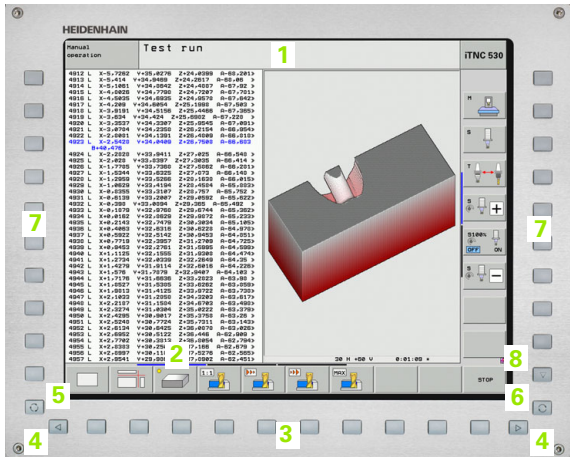

1 Kopregel

Bij een TNC die aangezet is, toont het beeldscherm in de kopregel de geselecteerde werkstanden: machinewerkstanden links en programmeerwerkstanden rechts. In het grote veld van de kopregel staat de werkstand waarop het beeldscherm is ingeschakeld: daar verschijnen dialoogvragen en meldteksten (uitzondering: wanneer de TNC alleen grafisch weergeeft).

2 Softkeys

In de voetregel toont de TNC verdere functies in een softkeybalk. Deze functies worden d.m.v. de daaronder liggende toetsen geselecteerd. Ter oriëntering tonen streepjes direct boven de softkeybalk het aantal softkeybalken dat met de aan de buitenkant beschikbare zwarte pijltoetsen kan worden geselecteerd. De actieve softkeybalk wordt met een oplichtende balk weergegeven.

Bij het 15"-beeldscherm zijn 8 softkeys beschikbaar, bij het 19"-beeldscherm 10 softkeys.

3 Softkey-keuzetoetsen

4 Softkeybalken omschakelen

5 Vastleggen van de beeldschermindeling

6 Beeldscherm-omschakeltoets voor machine- en programmeerwerkstanden

7 Softkey-keuzetoetsen voor softkeys voor machinefabrikanten.

Bij het 15"-beeldscherm zijn 6 softkeys beschikbaar, bij het 19"-beeldscherm 18 softkeys.

8 Softkeybalken voor softkeys voor machinefabrikanten omschakelen

Beeldschermindeling vastleggen

De gebruiker kiest de beeldschermindeling; zo kan de TNC bijv. in de werkstand Programmeren/bewerken het programma in het linker venster tonen, terwijl het rechter venster tegelijkertijd bijv. grafisch het programma weergeeft. Als alternatief kan in het rechter venster ook de onderverdeling van het programma worden getoond of uitsluitend het programma in één groot venster. Welke vensters de TNC kan weergeven, hangt af van de geselecteerde werkstand.

Beeldschermindeling vastleggen:



Beeldscherm-omschakeltoets indrukken: de softkeybalk toont de mogelijke beeldschermindelingen, zie "Werkstanden", pagina 82



Beeldschermindeling met softkey selecteren

Bedieningspaneel

De TNC wordt met verschillende bedieningspanelen geleverd. De afbeeldingen tonen de bedieningselementen van bedieningspaneel TE 730 (15") en TE 740 (19"):





1 Lettertoetsenbord voor tekstinvoer, bestandsnamen en DIN/ISO-programmering.

Uitvoering met twee processors: additionele toetsen voor Windows-bediening

2
- Bestandsbeheer
- Calculator
- MOD-functie
- HELP-functie

3 Programmeerwerkstanden

4 Machinewerkstanden

5 Openen van programmeerdialogen

6 Navigatietoetsen en sprongfunctie GOTO

7 Invoer van getallen en askeuze

8 Touchpad

9 smarT.NC-navigatietoetsen

10 USB-aansluiting

De functies van de toetsen worden stuk voor stuk op de eerste uitklapbare bladzijde beschreven.

Sommige machinefabrikanten gebruiken niet het standaardbedieningspaneel van HEIDENHAIN. Raadpleeg in deze gevallen het machinehandboek.


Externe toetsen, bijv. NC-START of NC-STOP, staan ook in het machinehandboek beschreven.

2.3 Werkstanden

Handbediening en El. handwiel

Het instellen van de machine gebeurt bij handbediening. In deze werkstand kunnen de machine-assen handmatig of stapsgewijs worden gepositioneerd, de referentiepunten worden vastgelegd en kan het bewerkingsvlak worden gezwenkt.

De werkstand El. handwiel ondersteunt het handmatig verplaatsen van de machine-assen met een elektronisch handwiel HR.

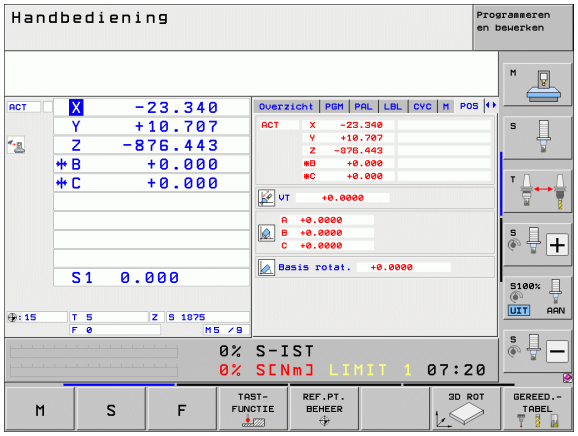


Softkeys voor de beeldschermindeling (selecteren zoals hiervoor beschreven)

Venster	Softkey
Posities	POSITIE
Links: posities, rechts: statusweergave	POSITIE + STATUS
Links: posities, rechts: actieve objecten met botsingsbewaking (FLC4-functie)	POSITIE- + KINEMATICA

Positioneren met handinvoer

In deze werkstand kunnen eenvoudige verplaatsingen geprogrammeerd worden, bijv. voor het vlakfrezen of voorpositioneren.

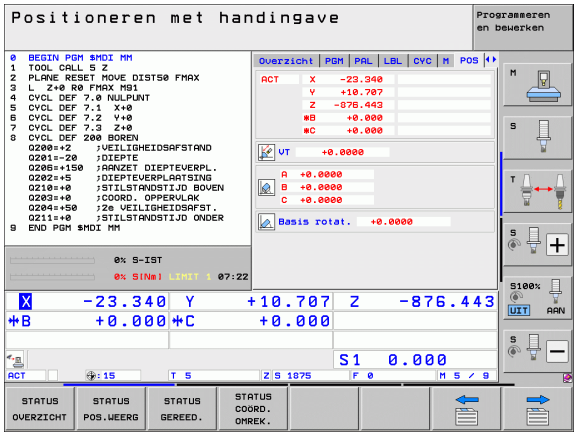


Softkeys voor de beeldschermindeling

Venster	Softkey
Programma	PGM
Links: programma, rechts: statusweergave	PGM + STATUS
Links: programma, rechts: actieve objecten met botsingsbewaking (FLC4-functie). Wanneer u dit aanzicht hebt gekozen, geeft de TNC een botsing met een rode rand rondom het grafisch venster aan.	PROGRAMMA- + KINEMATICA

Programmeren/bewerken

Uw bewerkingsprogramma's worden in deze werkstand gemaakt. De vrije contourprogrammering, de verschillende cycli en de Q-parameterfuncties bieden uitgebreide ondersteuning en aanvulling bij het programmeren. Desgewenst geeft de programmeerweergave of de 3D-lijngrafiek (FCL 2-functie) de geprogrammeerde verplaatsingen weer.

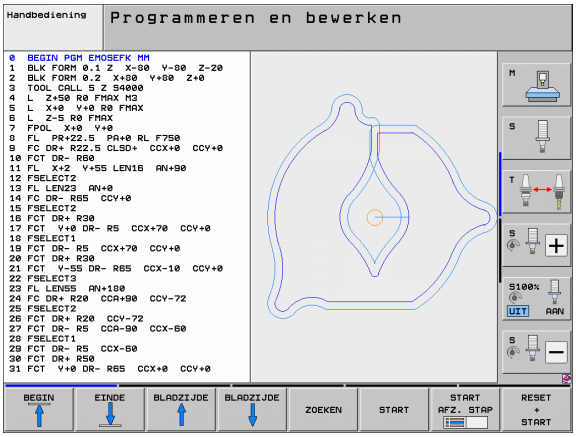

Softkeys voor de beeldschermindeling


Venster	Softkey
Programma	PGM
Links: programma, rechts: programma-onderverdeling	PGM + VERDELING
Links: programma, rechts: grafische programmeerweergave	PGM + GRAFISCH
Links: programma, rechts: 3D-lijngrafiek	PROGRAMMA + 3D LIJNEN
3D-lijngrafiek	3D-LIJNEN

Programmatest

De TNC simuleert programma's en delen van programma's in de werkstand Programmatest, om bijv. geometrische onverenigbaarheden, ontbrekende of foutieve gegevens in het programma en beschadigingen van het te bewerken oppervlak te ontdekken. De simulatie wordt grafisch met verschillende aanzichten ondersteund.

In combinatie met de software-optie DCM (dynamische botsingsbewaking) kunt u het programma op botsingen controleren. De TNC houdt daarbij, net als bij de programma-afloop, rekening met alle door de machinefabrikant vastgelegde machinevaste onderdelen en ingemeten spanmiddelen.


Softkeys voor de beeldschermindeling: zie "Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel", pagina 84.

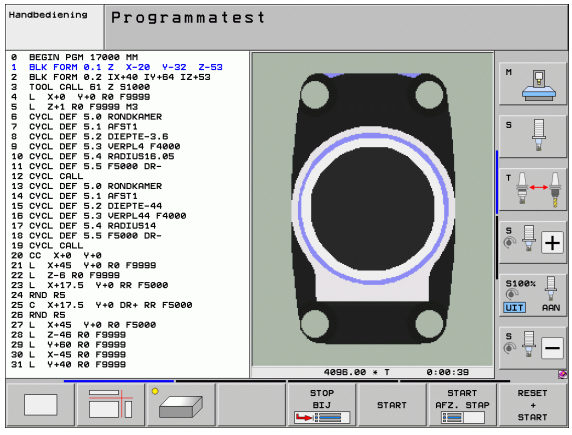


Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel

In Automatische programma-afloop voert de TNC een programma t/m het einde van het programma of tot een handmatige resp. geprogrammeerde onderbreking uit. Na een onderbreking kan de programma-afloop weer worden voortgezet.

In Programma-afloop regel voor regel wordt elke regel apart gestart d.m.v. de externe START-toets.

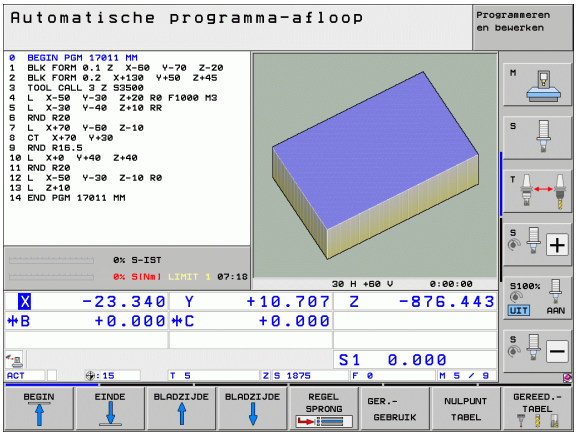

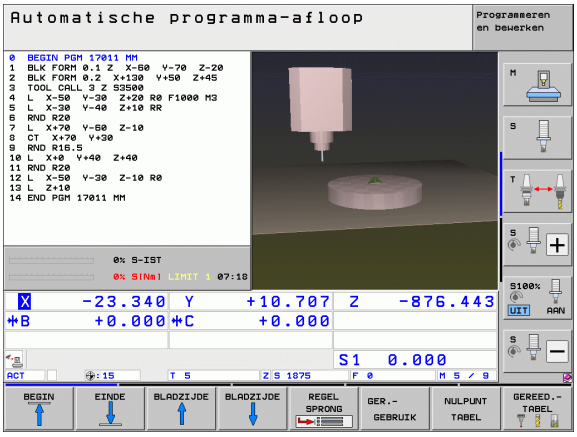

Softkeys voor de beeldschermindeling

Venster	Softkey
Programma	PGM
Links: programma, rechts: programma-onderverdeling	PGM + VERDELING
Links: programma, rechts: status	PGM + STATUS
Links: programma, rechts: grafische weergave	PGM + GRAFISCH
Grafische weergave	GRAFISCH
Links: programma, rechts: actieve objecten met botsingsbewaking (FLC4-functie). Wanneer u dit aanzicht hebt gekozen, geeft de TNC een botsing met een rode rand rondom het grafisch venster aan.	PROGRAMMA- + KINEMATICA
Actieve objecten met botsingsbewaking (FLC4-functie). Wanneer u dit aanzicht hebt gekozen, geeft de TNC een botsing met een rode rand rondom het grafisch venster aan.	

Softkeys voor de beeldschermindeling bij pallettabellen

Venster	Softkey
Pallettabel	PALLET
Links: programma, rechts: pallettabel	PGM + PALLET
Links: pallettabel, rechts: status	PALLET + STATUS
Links: pallettabel, rechts: grafische weergave	PALLET + GRAFISCH


2.4 Statusweergaven

"Algemene" statusweergave

De algemene statusweergave onder aan het beeldscherm informeert over de actuele status van de machine. Zij verschijnt automatisch in de werkstanden

- Programma-afloop regel voor regel en Automatische programma-afloop, zolang voor de weergave niet uitsluitend "grafische weergave" is geselecteerd, en bij het
- positioneren met handinvoer.

In de werkstanden Handbediening en El. handwiel verschijnt de statusweergave in het grote venster.

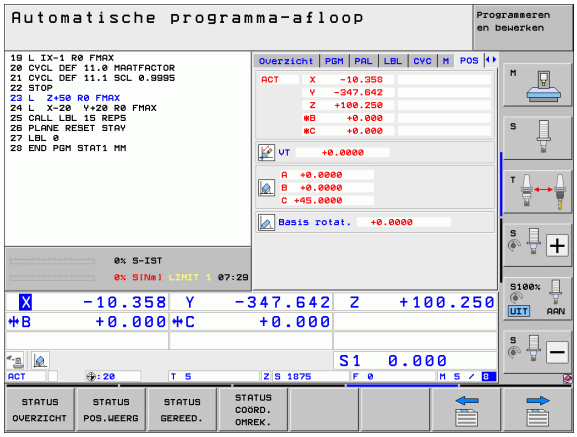

Informatie over de statusweergave

Pictogram	Betekenis
ACT	Actuele of nominale coördinaten van de actuele positie
XYZ	Machine-assen; hulpassen geeft de TNC met kleine letters aan. De volgorde en het aantal van de aangegeven assen worden door de machinefabrikant vastgelegd. Raadpleeg uw machinehandboek
FSM	De weergave van de aanzet in inch komt overeen met een tiende van de effectieve waarde. Toerental S, aanzet F en actieve additionele M-functie
✻	Programma-afloop is gestart
	As is geklemd
	As kan met het handwiel worden verplaatst
	Assen worden, rekening houdend met de basisrotatie, verplaatst
	Assen worden in het gezwenkte bewerkingsvlak verplaatst
	De functie **M128** of **FUNCTION TCPM** is actief

Pictogram	Betekenis
	De functie **Dynamische botsingsbewaking** DCM is actief
	De functie **Adaptieve aanzetregeling** AFC is actief (software-optie)
	Er zijn een of meer **globale programma-instellingen** actief (software-optie)
ACC	De functie **Actieve chatter-onderdrukking** ACC is actief (software-optie)
CTC	De functie **Cross Talk Compensation** voor compensatie van versnellingsafhankelijke positieafwijkingen CTC is actief (software-optie)
	Nummer van het actieve referentiepunt uit de preset-tabel. Indien het referentiepunt handmatig is vastgelegd, geeft de TNC achter het symbool de tekst **MAN** weer

Additionele statusweergaven

De additionele statusweergaven geven gedetailleerde informatie over de programma-afloop. Zij kunnen in alle werkstanden opgeroepen worden, m.u.v. de werkstand Programmeren/bewerken.

Additionele statusweergave inschakelen



Softkeybalk voor de beeldschermindeling oproepen

PGM + STATUS

Beeldschermweergave met additionele statusweergave kiezen: de TNC toont in de rechter beeldschermhelft het statusscherm **Overzicht**

Additionele statusweergaven selecteren



Softkeybalk omschakelen totdat STATUS-softkeys verschijnen

STATUS POS.WEERG

Additionele statusweergave direct met softkey selecteren, bijv. posities en coördinaten, of



gewenst aanzicht met shift-softkeys selecteren


Hieronder zijn de beschikbare statusweergaven beschreven, die direct via softkeys of shift-softkeys geselecteerd kunnen worden.



Houd er rekening mee dat bepaalde hieronder beschreven statusinformatie alleen beschikbaar is, wanneer de bijbehorende software-optie op uw TNC is vrijgegeven.


Overzicht

Het statusscherm **Overzicht** toont de TNC nadat deze is ingeschakeld, voor zover de beeldschermindeling PROGRAMMA+STATUS (resp. POSITIE + STATUS) is geselecteerd. Samengevat is de belangrijkste statusinformatie in het overzichtsscherm opgenomen. Deze informatie treft u ook op meerdere plaatsen in de desbetreffende detailschermen aan.

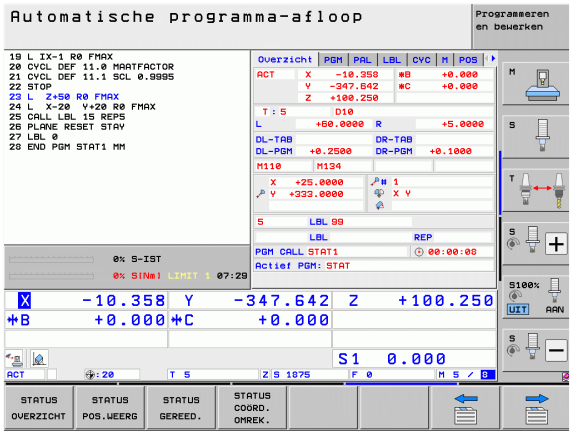

Softkey	Betekenis
STATUS OVERZICHT	Digitale uitlezing voor maximaal 5 assen
	Gereedschapsinformatie
	Actieve M-functies
	Actieve coördinatentransformaties
	Actief subprogramma
	Actieve herhaling van programmadelen
	Met **PGM CALL** opgeroepen programma
	Actuele bewerkingstijd
	Naam van het actieve hoofdprogramma


Algemene programma-informatie (tab PGM)

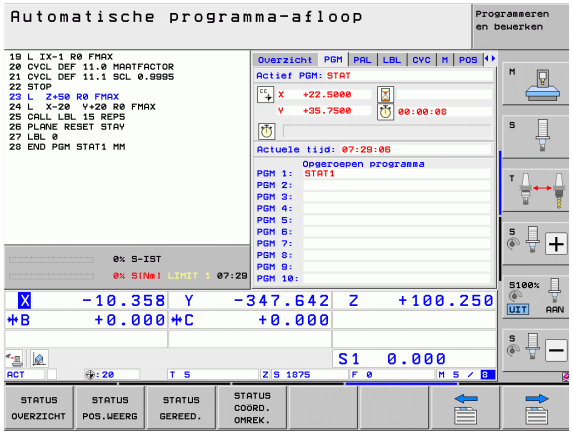

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Naam van het actieve hoofdprogramma
	Cirkelmiddelpunt CC (pool)
	Teller voor stilstandtijd
	Bewerkingstijd wanneer het programma in de werkstand **Programmatest** volledig is gesimuleerd
	Actuele bewerkingstijd in %
	Actuele tijd
	Actuele baanaanzet
	Opgeroepen programma's


Algemene palletinformatie (tab PAL)

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Nummer van de actieve pallet-preset

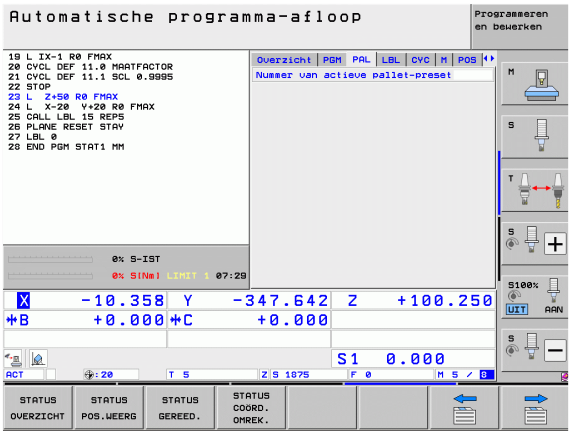


Herhaling van programmadelen/subprogramma's (tab LBL)

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Actieve herhalingen van programmadelen met regelnummer, labelnummer en aantal geprogrammeerde/nog uit te voeren herhalingen
	Actieve subprogrammanummers met regelnummer waarin het subprogramma is opgeroepen en het labelnummer dat is opgeroepen

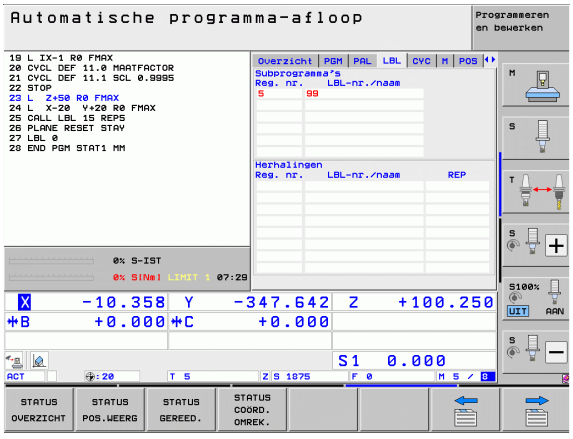


Informatie over standaardcycli (tab CYC)

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Actieve bewerkingscyclus
	Actieve waarden van de cyclus 32 Tolerantie

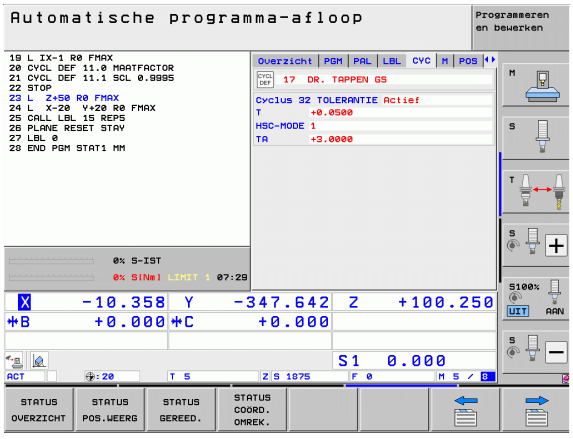


Actieve additionele M-functies (tab M)

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Lijst met actieve M-functies met gedefinieerde betekenis
	Lijst met actieve M-functies die door uw machinefabrikant worden aangepast

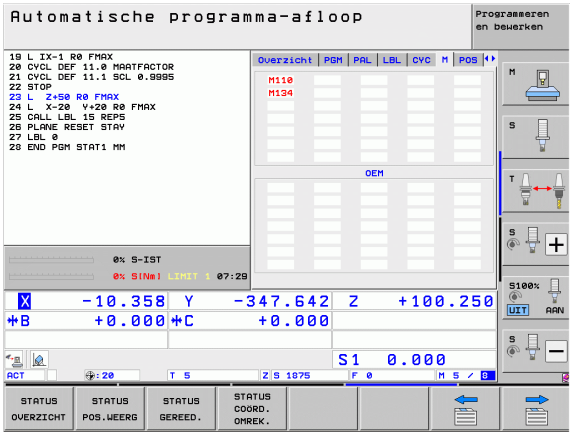


Posities en coördinaten (tab POS)

Softkey	Betekenis
STATUS POS.WEERG	Soort digitale uitlezing, bijv. actuele positie
	Waarde van de verplaatsing in virtuele asrichting **VT** (alleen bij software-optie Globale programma-instellingen)
	Zwenkhoek voor het bewerkingsvlak
	Hoek van de basisrotatie

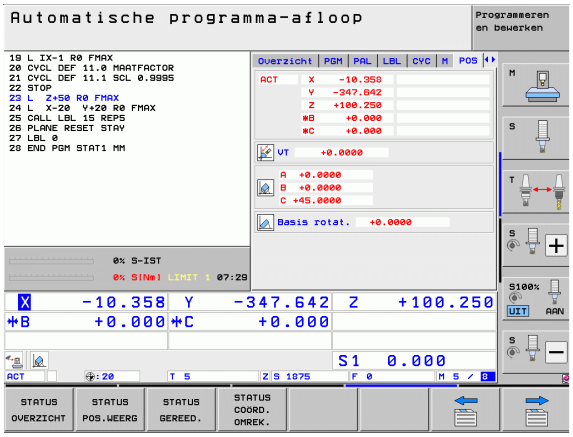


Informatie over handwiel-override (tabblad POS HR)

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	■ Uitlezing **As**: weergave van alle actieve assen van de machine (**VT** = virtuele as) ■ Uitlezing **Max.w.**: maximaal toegestane verplaatsing in de desbetreffende as (gedefinieerd via M118 of globale programma-instellingen) ■ Uitlezing **Act. wrd.**: waarde van werkelijke verplaatsing met handwiel-override in de desbetreffende as

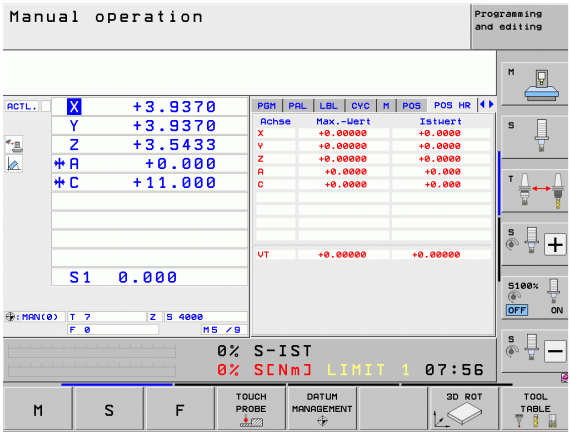


Informatie over de gereedschappen (tab TOOL)

Softkey	Betekenis
STATUS GEREED.	■ Weergave T: gereedschapsnummer en -naam ■ Weergave RT: nummer en naam van een zustergereedschap
	Gereedschapsas
	Gereedschapslengte en -radiussen
	Overmaten (deltawaarden) vanuit de gereedschapstabel (TAB) en de **TOOL CALL** (PGM)
	Standtijd, maximale standtijd (TIME 1) en maximale standtijd bij **TOOL CALL** (TIME 2)
	Weergaven van het actieve gereedschap en van het (volgende) zustergereedschap

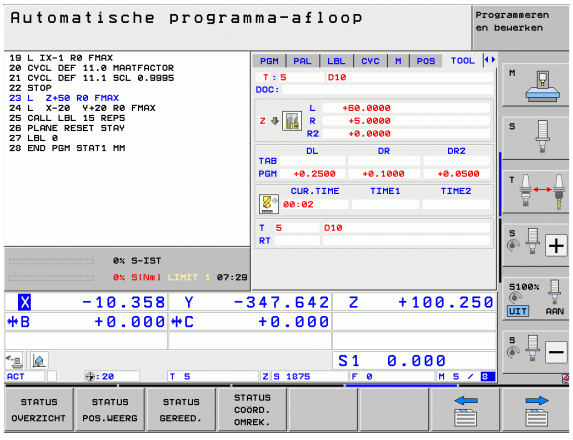


Gereedschapsmeting (tab TT)

De TNC toont de tab TT alleen dan wanneer deze functie op uw machine actief is.

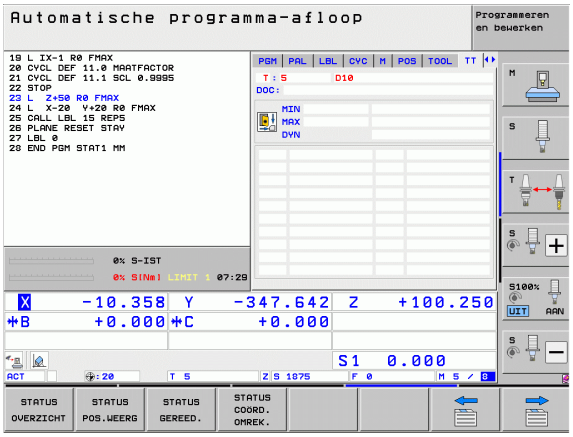

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Nummer van het gereedschap dat gemeten wordt
	Weergave of gereedschapsradius of -lengte wordt gemeten
	MIN- en MAX-waarde meting van de afzonderlijke snijkanten en resultaat van de meting met roterend gereedschap (DYN)
	Nummer van gereedschapssnijkant met bijbehorende meetwaarde. Het sterretje achter de meetwaarde geeft aan dat de tolerantie uit de gereedschapstabel is overschreden. De TNC toont de meetwaarden van maximaal 24 snijkanten.

Coördinatenomrekeningen (tab TRANS)

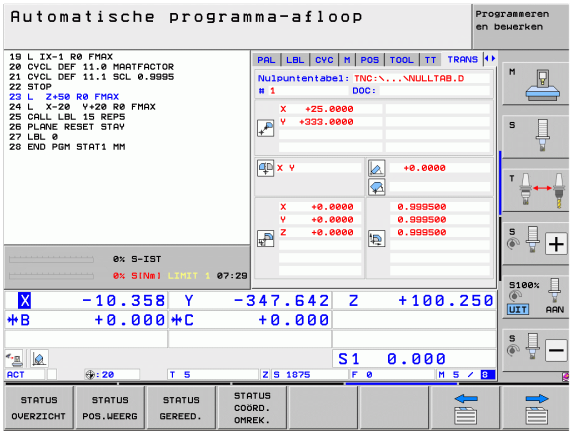


Softkey	Betekenis
STATUS COORD. OMREK.	Naam van de actieve nulpunttabel
	Actief nulpuntnummer (#), commentaar uit de actieve regel van het actieve nulpuntnummer (**DOC**) uit cyclus 7
	Actieve nulpuntverschuiving (cyclus 7); de TNC geeft een actieve nulpuntverschuiving weer van maximaal 8 assen
	Gespiegelde assen (cyclus 8)
	Actieve basisrotatie
	Actieve rotatiehoek (cyclus 10)
	Actieve maatfactor/maatfactoren (cycli 11 / 26); de TNC geeft een actieve maatfactor weer van maximaal 6 assen
	Middelpunt van de centrische strekking

Zie het gebruikershandboek Cycli, Cycli voor coördinatenomrekening.

Globale programma-instellingen 1 (tab GPS1, software-optie)

De TNC toont de tab alleen dan wanneer deze functie op uw machine actief is.


Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Omgewisselde assen
	Overlappende nulpuntverschuiving
	Overlappende spiegeling

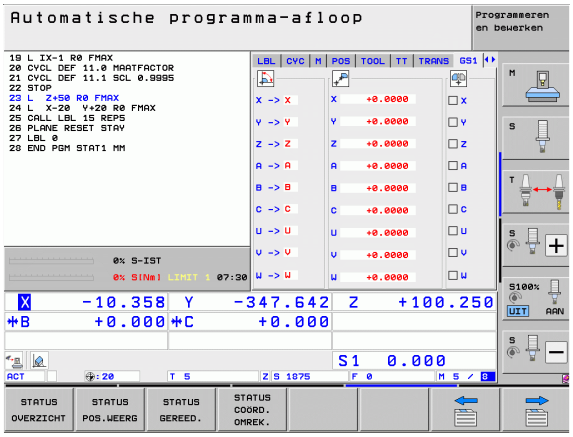

Globale programma-instellingen 2 (tab GPS2, software-optie)

De TNC toont de tab alleen dan wanneer deze functie op uw machine actief is.


Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Geblokkeerde assen
	Overlappende basisrotatie
	Overlappende rotatie
	Actieve aanzetfactor

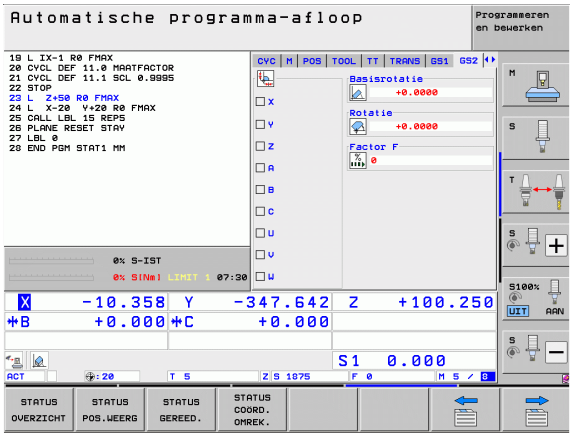

Adaptieve aanzetregeling AFC (tab AFC, software-optie)

De TNC toont de tab **AFC** alleen dan wanneer deze functie op uw machine actief is.

Softkey	Betekenis
Geen directe keuze mogelijk	Actieve modus waarin de adaptieve aanzetregeling wordt gebruikt
	Actief gereedschap (nummer en naam)
	Snedenummer
	Actuele factor van de aanzet-potentiometer in %
	Actuele spillast in %
	Referentielast van de spil
	Actueel spiltoerental
	Actuele toerentalafwijking
	Actuele bewerkingstijd
	Lijndiagram waarin de actuele spilbelasting en de door de TNC voorgeschreven waarde van de aanzet-override worden weergegeven

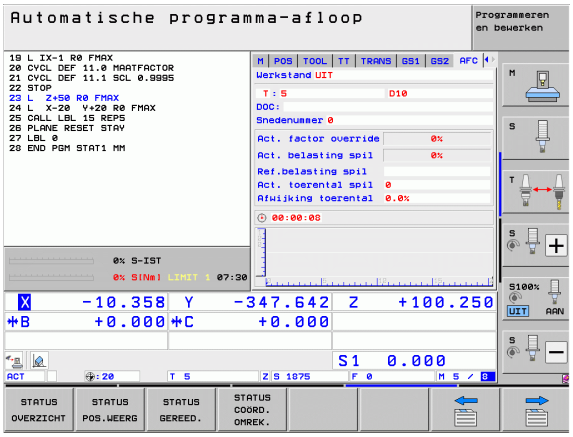

2.5 Window-Manager



Uw machinefabrikant bepaalt de beschikbare functies en de werking van de Window-Manager. Raadpleeg het machinehandboek!

Op de TNC hebt u de Window-Manager Xfce tot uw beschikking. Xfce is een standaardapplicatie voor UNIX-besturingssystemen waarmee de grafische gebruikersinterface kan worden beheerd. Met de Window-Manager kunnen de volgende functies worden uitgevoerd:

- Taakbalk voor het omschakelen tussen verschillende applicaties (gebruikersinterfaces) weergeven.
- Extra desktop beheren waarop speciale applicaties van uw machinefabrikant kunnen draaien.
- Sturen van de focus tussen applicaties van de NC-software en applicaties van de machinefabrikant.
- De grootte en positie van aparte vensters (pop-upvensters) kunnen worden gewijzigd. De aparte vensters kunnen ook worden gesloten, teruggezet en geminimaliseerd.



De TNC toont linksboven op het beeldscherm een ster wanneer een applicatie van de Window-Manager of de Window-Manager zelf een fout heeft veroorzaakt. Ga in dat geval naar de Window-manager en verhelp het probleem. Raadpleeg het machinehandboek, indien nodig.

Taakbalk


Via de taakbalk die u met de linker Windows-toets op het ASCII-toetsenbord kunt laten weergeven, kunt u met de muis diverse werkgebieden selecteren. De iTNC beschikt over de volgende werkgebieden:

- Werkgebied 1: actieve machinewerkstand
- Werkgebied 2: actieve programmeerwerkstand
- Werkgebied 3: toepassingen van de machinefabrikant (optioneel beschikbaar), bijv. besturing op afstand van een Windows-computer

Bovendien kunt u via de taakbalk ook andere toepassingen selecteren die u parallel met de TNC hebt gestart (bijv. naar de **pdf-viewer** of **TNCguide** omschakelen).

Via het groene HEIDENHAIN-symbool opent u met een muisklik een menu waarmee u informatie krijgt, instellingen kunt uitvoeren of toepassingen kunt starten. De volgende functies zijn beschikbaar:

- **Over HeROS**: informatie over het besturingssysteem van de TNC
- **NC Control**: TNC-software starten en stoppen. Uitsluitend toegestaan voor diagnosedoeleinden
- **Web Browser**: Mozilla Firefox starten
- **RemoteDesktopManager**: configuratie van de software-optie RemoteDesktopManager
- **Diagnostics**: uitsluitend te gebruiken door hiertoe bevoegd, gespecialiseerdpersoneel voor het starten van diagnosetoepassingen
- **Instellingen**: configuratie van diverse instellingen
  - **Screensaver**: beschikbare screensavers configureren
  - **Date/Time**: instelling van datum en tijd
  - **Firewall**: configuratie van de firewall
  - **Language**: taalinstelling voor systeemdialogen. De TNC overschrijft deze instelling bij het starten met de taalinstelling van machineparameter 7230
  - **Network**: netwerkinstelling
  - **SELinux**: configuratie van de virusscanner
  - **Shares**: netwerkverbindingen configureren
  - **VNC**: configuratie van de VNC-server
  - **WindowManagerConfig**: configuratie van de Window-Manager
- **Tools**: uitsluitend voor geautoriseerde gebruikers vrijgegeven. De onder **Tools** beschikbare toepassingen kunnen direct worden gestart door het bijbehorende bestandstype in het bestandsbeheer van de TNC te selecteren (zie "Extra tools voor het beheer van externe bestandstypen" op pagina 147)

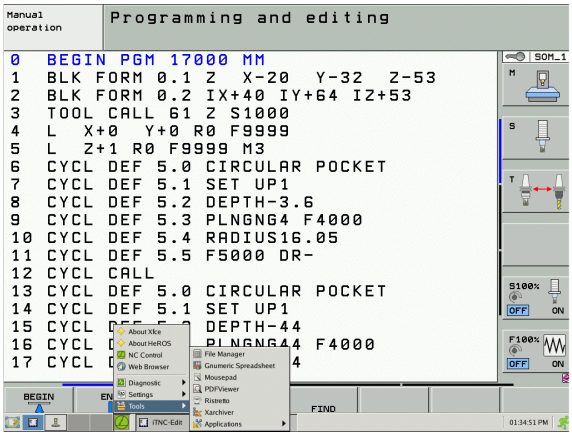

2.6 Veiligheidssoftware SELinux

SELinux is een uitbreiding voor op Linux gebaseerde besturingssystemen. SELinux is extra veiligheidssoftware in de zin van Mandatory Access Control (MAC) en beveiligt het systeem tegen de uitvoering van niet-geautoriseerde processen of functies en dus tegen virussen en andere schadelijke software.

MAC betekent dat elke actie expliciet toegestaan moet zijn, omdat de TNC deze anders niet uitvoert. De software dient als extra beveiliging naast de normale toegangsbeperking onder Linux. Alleen wanneer de standaardfuncties en toegangscontrole van SELinux toestaan dat bepaalde processen en acties worden uitgevoerd, is dat toegestaan.



De SELinux-installatie van de TNC is zodanig voorbereid dat alleen programma's mogen worden uitgevoerd die met de NC-software van HEIDENHAIN worden geïnstalleerd. Andere programma's kunnen met de standaardinstallatie niet worden uitgevoerd.

De toegangscontrole van SELinux onder HEROS 5 is als volgt geregeld:

- De TNC voert alleen applicaties uit die met de NC-software van HEIDENHAIN worden geïnstalleerd.
- Bestanden die verband houden met de veiligheid van de software (systeembestanden van SELinux, boot-bestanden van HEROS 5, etc.) mogen uitsluitend door expliciet geselecteerde programma's worden gewijzigd.
- Bestanden die door andere programma's nieuw gemaakt worden, mogen in principe niet worden uitgevoerd.
- Er zijn slechts twee processen waarbij nieuwe bestanden mogen worden uitgevoerd:
  - Starten van een software-update
    Een software-update van HEIDENHAIN kan systeembestanden vervangen of wijzigen.
  - Starten van de SELinux-configuratie
    De configuratie van SELinux is meestal door uw machinefabrikant met een wachtwoord beveiligd. Raadpleeg het machinehandboek.



HEIDENHAIN adviseert SELinux altijd te activeren, omdat dit extra beveiliging biedt tegen een aanval van buitenaf.

2.7 Toebehoren: tastsystemen en elektronische handwielen van HEIDENHAIN

Tastsystemen

Met de verschillende tastsystemen van HEIDENHAIN kunnen:

- werkstukken automatisch worden uitgelijnd
- referentiepunten snel en nauwkeurig worden vastgelegd
- metingen op het werkstuk tijdens de programma-afloop worden uitgevoerd
- gereedschappen worden gemeten en gecontroleerd

Alle tastsysteemfuncties zijn in het gebruikershandboek Cycli beschreven. Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u dit gebruikershandboek nodig hebt. ID: 670388-xx.

U dient zich te realiseren dat HEIDENHAIN in principe alleen garantie aanvaardt voor de werking van de tastcycli wanneer u HEIDENHAIN-tastsystemen gebruikt!

De schakelende tastsystemen TS 220, TS 640 en TS 440

Deze tastsystemen zijn bijzonder geschikt voor het automatisch uitlijnen van het werkstuk, het vastleggen van het referentiepunt en voor metingen op het werkstuk. Bij de TS 220 vindt overdracht van de schakelsignalen plaats via een kabel; de TS 220 is bovendien een voordelig alternatief wanneer er slechts incidenteel hoeft te worden gedigitaliseerd.

De tastsystemen TS 640 (zie afbeelding) en het kleinere tastsysteem TS 440 zijn speciaal voor machines met gereedschapswisselaar geschikt. De overdracht van de schakelsignalen vindt via een infraroodtraject zonder kabels plaats.

De werking: in de schakelende tastsystemen van HEIDENHAIN registreert een slijtvaste optische sensor het uitwijken van de taststift. Het gegenereerde signaal zorgt ervoor dat de actuele waarde van de actuele positie van het tastsysteem opgeslagen wordt.



Het gereedschaps-tastsysteem TT 140 voor gereedschapsmeting

De TT 140 is een schakelend tastsysteem voor het meten en controleren van gereedschappen. De TNC stelt hiervoor 3 cycli beschikbaar, waarmee gereedschapsradius en -lengte bij stilstaande of roterende spil kunnen worden bepaald. De bijzonder robuuste constructie en de hoge beschermingsklasse maken de TT 140 ongevoelig voor koelmiddelen en spanen. Het schakelsignaal wordt via een optische sensor gerealiseerd, die slijtvast werkt en een hoge betrouwbaarheid waarborgt.



Elektronische handwielen HR

De elektronische handwielen vereenvoudigen het precieze handmatig verplaatsen van de assleden. De verplaatsing per omwenteling van het handwiel is over een groot bereik instelbaar. Naast de inbouwhandwielen HR 130 en HR 150 biedt HEIDENHAIN ook de draagbare handwielen HR 520 en HR 550 FS aan. Een gedetailleerde beschrijving van de HR 520 vindt u in hoofdstuk 14 (zie "Verplaatsen met elektronische handwielen" op pagina 580)



2.7 Toebehoren: tastsystemen en elektronische handwielen van HEIDENHAIN



3

Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer

3.1 Basisprincipes


Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken


Op de machine-assen bevinden zich lengte- en hoekmeetsystemen, die de posities van de machinetafel resp. het gereedschap registreren. Er zijn meestal lengtemeetsystemen aan lineaire assen aangebouwd, en hoekmeetsystemen aan rondtafels en zwenkassen.

Wanneer een machine-as wordt verplaatst, genereert het bijbehorende lengte- en hoekmeetsysteem een elektrisch signaal, waaruit de TNC de precieze actuele positie van de machine-as bepaalt.

Bij een stroomonderbreking gaat de relatie tussen de positie van de machineslede en de berekende actuele positie verloren. Om deze relatie te herstellen, beschikken incrementele lengte- en hoekmeetsystemen over referentiemerken. Bij het passeren van een referentiemerk ontvangt de TNC een signaal dat een machinevast referentiepunt kenmerkt. Daarmee kan de TNC de relatie tussen de actuele positie en de actuele machinepositie herstellen. Bij lengtemeetsystemen met afstandsgecodeerde referentiemerken moeten de machine-assen maximaal 20 mm verplaatst worden, bij hoekmeetsystemen maximaal 20°.

Bij absolute meetsystemen wordt na inschakeling een absolute positiewaarde naar de besturing gezonden. Hierdoor is, zonder dat de machine-assen worden verplaatst, de relatie tussen de actuele positie en de positie van de machineslede direct na inschakeling hersteld.

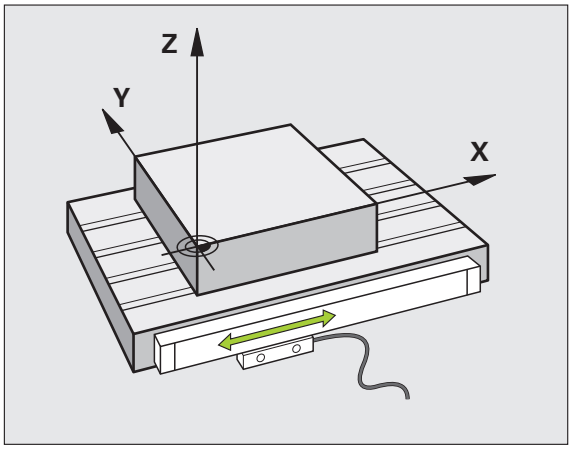

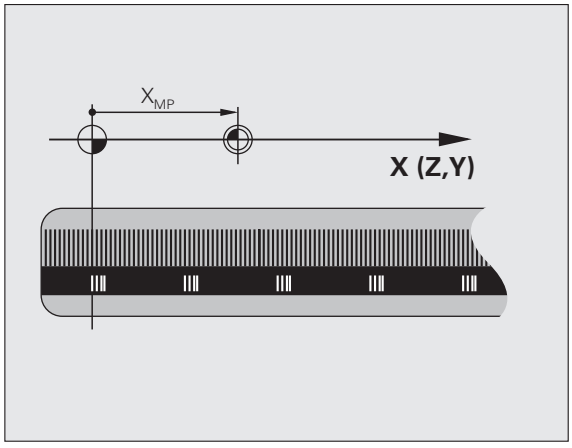


Referentiesysteem

Met een referentiesysteem worden posities in een vlak of een ruimte eenduidig vastgelegd. De opgave van een positie is altijd gerelateerd aan een vastgelegd punt en wordt door coördinaten beschreven.

In het rechthoekige systeem (cartesiaans systeem) worden drie richtingen als assen X, Y en Z vastgelegd. De assen staan loodrecht op elkaar en snijden elkaar in één punt, het nulpunt. Eén coördinaat geeft de afstand tot het nulpunt in één van deze richtingen aan. Zo wordt een positie in het vlak door twee coördinaten en in een ruimte door drie coördinaten beschreven.

Coördinaten die aan het nulpunt zijn gerelateerd, worden absolute coördinaten genoemd. Relatieve coördinaten zijn gerelateerd aan een willekeurige, andere positie (referentiepunt) in het coördinatensysteem. Relatieve coördinatenwaarden worden ook incrementele coördinatenwaarden genoemd.

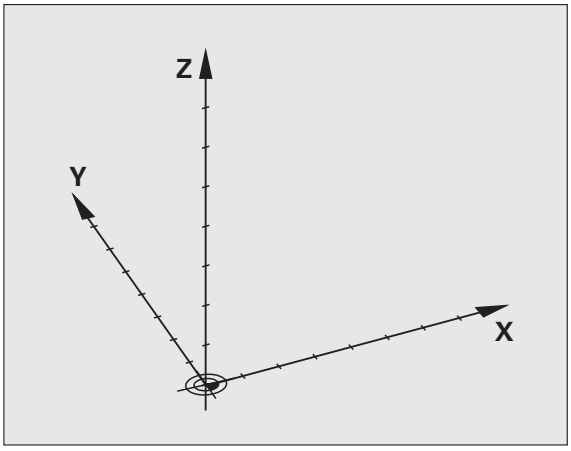



Referentiesysteem bij freesmachines

Bij de bewerking van een werkstuk op een freesmachine gaat men in het algemeen uit van het rechthoekige coördinatensysteem. De afbeelding rechts toont hoe het rechthoekige coördinatensysteem toegekend wordt aan de machine-assen. De drie-vinger-regel van de rechterhand dient als ezelsbruggetje: wanneer de middelvinger in de richting van de gereedschapsas vanaf het werkstuk naar het gereedschap wijst, dan wijst hij in de richting Z+, de duim in de richting X+ en de wijsvinger in de richting Y+.

De iTNC 530 kan in totaal maximaal 18 assen besturen. Naast de hoofdassen X, Y en Z zijn er ook parallelle additionele assen U, V en W. Rotatie-assen worden met A, B en C aangeduid. De afbeelding rechtsonder toont de indeling van de additionele assen resp. rotatie-assen ten opzichte van de hoofdassen.

Bovendien kan de machinefabrikant nog willekeurige hulpassen definiëren die met willekeurige kleine letters worden aangegeven

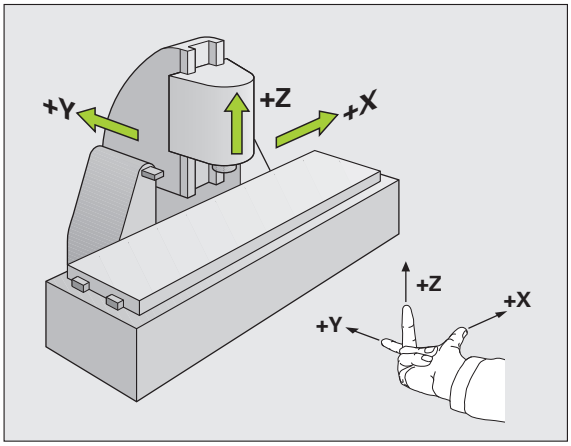

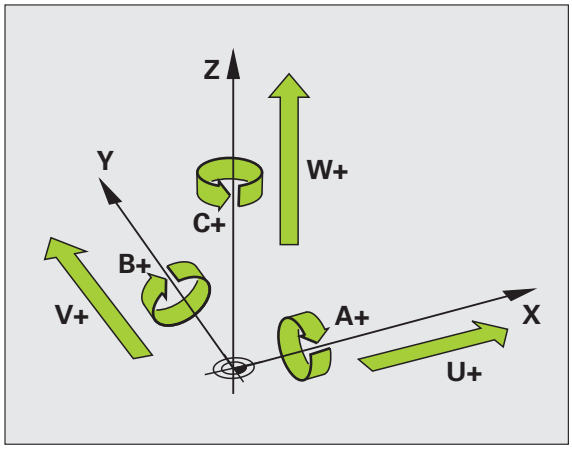


Poolcoördinaten

Als de maatvoering van de productietekening rechthoekig is, moet het bewerkingsprogramma ook met rechthoekige coördinaten gemaakt worden. Bij werkstukken met cirkelbogen of bij hoekmaten is het vaak eenvoudiger de posities d.m.v. poolcoördinaten vast te leggen.

Poolcoördinaten beschrijven (in tegenstelling tot de rechthoekige coördinaten X, Y en Z) alleen posities in een vlak. Poolcoördinaten hebben hun nulpunt in de pool CC (CC = circle centre; Engelse term voor cirkelmiddelpunt). Een positie in een vlak wordt op die manier eenduidig bepaald door middel van:


- poolcoördinatenradius: de afstand van pool CC tot de positie
- poolcoördinatenhoek: hoek tussen de hoekreferentie-as en de lijn die de pool CC met de positie verbindt

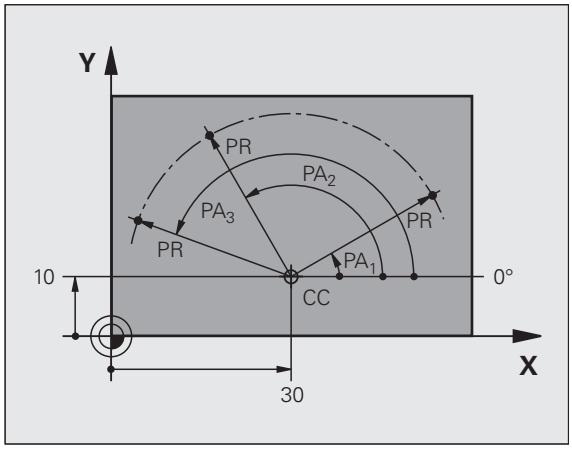

Vastleggen van de pool en de hoekreferentie-as

De pool wordt door twee coördinaten in het rechthoekige coördinatensysteem in één van de drie vlakken vastgelegd. Daarmee wordt ook de hoekreferentie-as voor de poolcoördinatenhoek PA eenduidig bepaald.

Poolcoördinaten (vlak)	Hoekreferentie-as
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

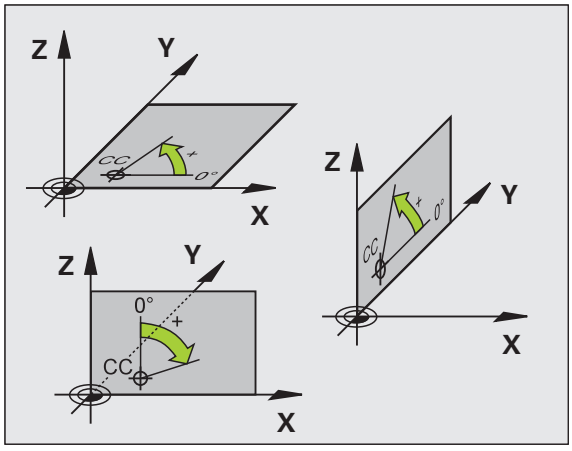


Absolute en incrementele werkstukposities

Absolute werkstukposities

Wanneer de coördinaten van een positie gerelateerd zijn aan het coördinatennulpunt (oorsprong), worden deze als absolute coördinaten aangeduid. Elke positie op het werkstuk wordt door middel van de absolute coördinaten eenduidig bepaald.

Voorbeeld 1: boringen met absolute coördinaten:

Boring 1	Boring 2	Boring 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

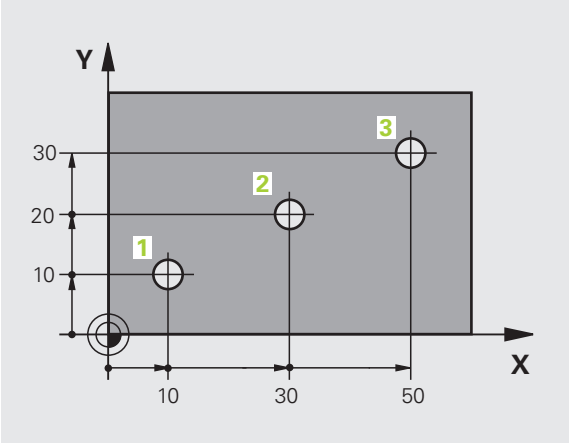

Incrementele werkstukposities

Incrementele coördinaten zijn gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie van het gereedschap, die als relatief (denkbeeldig) nulpunt dient. Incrementele coördinaten geven bij het maken van het programma dus de maat tussen de laatste en de daaropvolgende nominale positie aan, waarmee het gereedschap zich moet verplaatsen. Derhalve wordt zij ook als kettingmaat aangeduid.


Een incrementele maat wordt gekenmerkt door een "I" vóór de asaanduiding.

Voorbeeld 2: boringen met incrementele coördinaten

Absolute coördinaten van de boring 4

X = 10 mm
Y = 10 mm


Boring 5, gerelateerd aan 4	Boring 6, gerelateerd aan 5
X = 20 mm	X = 20 mm
Y = 10 mm	Y = 10 mm

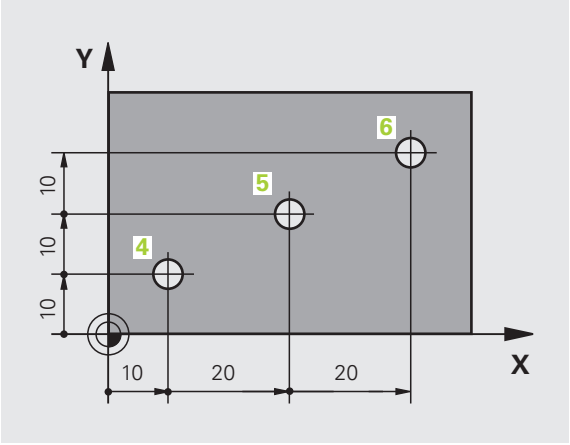

Absolute en incrementele poolcoördinaten


Absolute coördinaten zijn altijd gerelateerd aan de pool en de hoekreferentie-as.

Incrementele coördinaten zijn altijd gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie van het gereedschap.

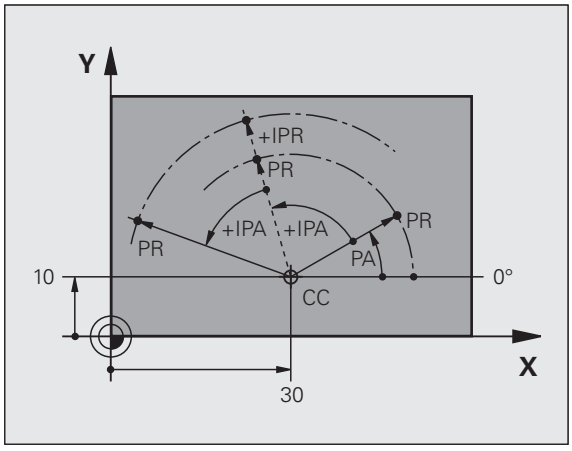

Referentiepunt selecteren


Een productietekening geeft een bepaald vormelement van het werkstuk als absoluut referentiepunt (nulpunt) aan, meestal een hoek van het werkstuk. Bij het vastleggen van het referentiepunt wordt het werkstuk eerst ten opzichte van de machine-assen uitgericht en wordt het gereedschap voor elke as in een bekende positie ten opzichte van het werkstuk gebracht. Voor deze positie wordt de weergave van de TNC op nul of op een overeenkomstige positiewaarde vastgelegd. Daardoor wordt het werkstuk toegekend aan het referentiesysteem dat voor de TNC-weergave resp. uw bewerkingsprogramma geldt.

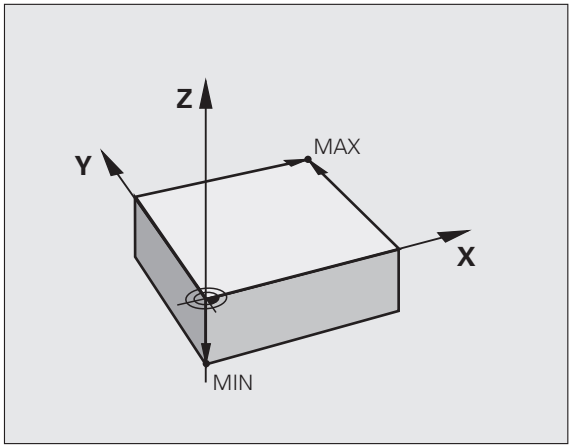

Als op de productietekening relatieve referentiepunten staan vermeld, dan maakt u gewoon gebruik van de cycli voor coördinatenomrekening (zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering, Cycli voor coördinatenomrekening).

Wanneer de productietekening geen juiste NC-maten heeft, dan wordt een positie of een hoek van het werkstuk als referentiepunt geselecteerd van waaruit de maten van de overige posities op het werkstuk heel eenvoudig bepaald kunnen worden.

De referentiepunten kunnen met een tastsysteem van HEIDENHAIN bijzonder eenvoudig worden vastgelegd. Zie gebruikershandboek Tastcycli "Referentiepunt vastleggen met tastsystemen".

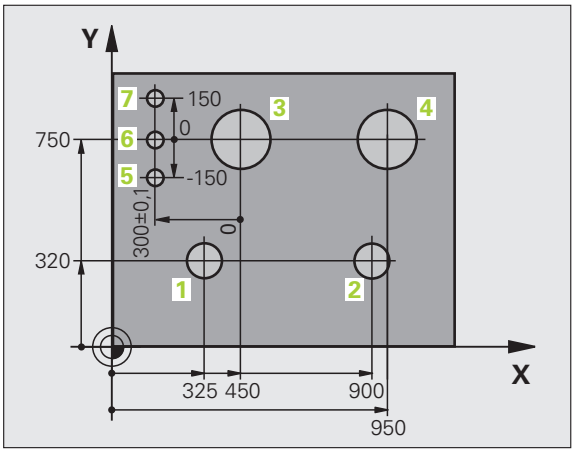

Voorbeeld

De schets van het werkstuk toont boringen (1 t/m 4), waarvan de maatvoering gerelateerd is aan een absoluut referentiepunt met de coördinaten X=0 Y=0. De boringen (5 t/m 7) zijn gerelateerd aan een relatief referentiepunt met de absolute coördinaten X=450 Y=750. Met de cyclus **NULPUNTVERSCHUIVING** kan het nulpunt tijdelijk naar positie X=450, Y=750 worden verschoven, om de boringen (5 t/m 7) zonder verdere berekeningen te programmeren.

3.2 Programma's openen en invoeren

Opbouw van een NC-programma in HEIDENHAIN-klaartekst-formaat

Een bewerkingsprogramma bestaat uit een aantal programmaregels. De afbeelding rechts toont de elementen van een regel.


De TNC nummert de regels van een bewerkingsprogramma in oplopende volgorde.

De eerste regel van een programma wordt d.m.v. **BEGIN PGM**, de programmanaam en de geldende maateenheid gekenmerkt.

De daaropvolgende regels bevatten informatie over:

- het onbewerkte werkstuk
- gereedschapsoproepen
- benaderen van een veiligheidspositie
- aanzetten en toerentallen
- baanbewegingen, cycli en verdere functies

De laatste regel van een programma wordt d.m.v. **END PGM**, de programmanaam en de geldende maateenheid gekenmerkt.

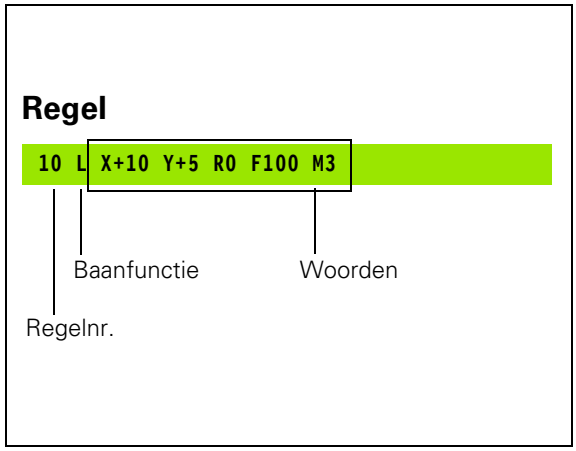



Let op: botsingsgevaar!

HEIDENHAIN adviseert om na de gereedschapsoproep in principe altijd een veiligheidspositie te benaderen, van waaruit de TNC zonder botsingsgevaar kan positioneren voor de bewerking!

Onbewerkt werkstuk definiëren: BLK FORM

Direct na het openen van een nieuw programma moet een rechthoekig, onbewerkt werkstuk gedefinieerd worden. Om het onbewerkte werkstuk achteraf te definiëren, moeten de toets SPEC FCT en daarna de softkeys PROGRAMMA-INSTELL. en BLK FORM worden ingedrukt. Deze definitie heeft de TNC nodig voor grafische simulaties. De zijden van het rechthoekige blok mogen niet langer zijn dan 100 000 mm en liggen parallel aan de assen X,Y en Z. Dit onbewerkte werkstuk wordt door twee van zijn hoekpunten vastgelegd:

- MIN-punt: kleinste X-, Y- en Z-coördinaat van het rechthoekige blok; absolute waarden invoeren
- MAX-punt: grootste X-, Y- en Z-coördinaat van het rechthoekige blok; absolute of incrementele waarden invoeren



De definitie van het onbewerkte werkstuk is alleen noodzakelijk, wanneer het programma grafisch moet worden getest!

Nieuw bewerkingsprogramma openen

Een bewerkingsprogramma moet altijd in de werkstand **Programmeren/bewerken** worden ingevoerd. Voorbeeld van het openen van een programma:



Werkstand **Programmeren/bewerken** selecteren

PGM MGT

Bestandsbeheer oproepen: PGM MGT-toets indrukken

Kies de directory waarin het nieuwe programma moet worden opgeslagen:

BESTANDSNAAM = ALT.H

ENT

Nieuwe programmanaam invoeren en met ENT-toets bevestigen

MM

Maateenheid selecteren: softkey MM of INCH indrukken. De TNC gaat naar het programmavenster en opent de dialoog voor de definitie van de **BLK-FORM** (onbewerkt werkstuk)

SPILAS PARALLEL X/Y/Z?

Z

Spilas invoeren, bijv. Z

DEF BLK-FORM: MIN-PUNT?

ENT

Na elkaar X-, Y- en Z-coördinaten van het MIN-punt invoeren en telkens met de ENT-toets bevestigen

DEF BLK-FORM: MAX-PUNT?

ENT

Na elkaar X-, Y- en Z-coördinaten van het MAX-punt invoeren en telkens met de ENT-toets bevestigen

Voorbeeld: weergave van de BLK-Form in het NC-programma

`0 BEGIN PGM NIEUW MM`	Programmabegin, naam, maateenheid
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40`	Spilas, MIN-punt-coördinaten
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	MAX-punt-coördinaten
`3 END PGM NIEUW MM`	Programma-einde, naam, maateenheid

Regelnummers alsmede **BEGIN**- en **END**-regels worden automatisch door de TNC gegenereerd.




Wanneer er geen definitie van het onbewerkte werkstuk moet worden geprogrammeerd, breekt u de dialoog bij **Spilas parallel X/Y/Z** met de DEL-toets af!

De TNC kan de grafische weergave alleen tonen wanneer de kortste zijde minimaal 50 µm en de langste zijde maximaal 99 999,999 mm bedraagt.

Gereedschapsverplaatsingen in klaartekstdialoog programmeren

Om een regel te programmeren, moet begonnen worden met een dialoogtoets. In de kopregel van het beeldscherm vraagt de TNC alle vereiste gegevens op.

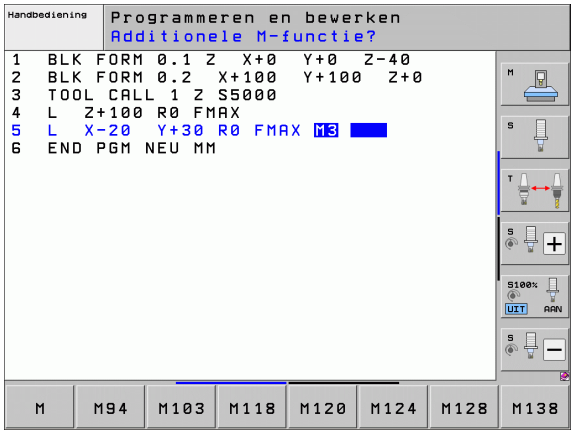

Voorbeeld van een positioneerregel

L	Regel openen
COÖRDINATEN?	
X 10	Doelcoördinaat voor X-as invoeren
Y 20 ENT	Doelcoördinaat voor Y-as invoeren en met ENT-toets naar de volgende vraag
RADIUSCORR.: RL/RR/GEEN CORR.:?	
ENT	"Geen radiuscorrectie" invoeren en met ENT-toets naar de volgende vraag
AANZET F=? / F MAX = ENT	
100 ENT	Aanzet voor deze baanbeweging 100 mm/min, met ENT-toets naar de volgende vraag
ADDITIONELE M-FUNCTIE?	
3 ENT	Additionele functie **M3** "Spil aan", met ENT-toets beëindigt de TNC deze dialoog

Het programmavenster toont de regel:

```
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3
```

Mogelijke aanzetgegevens

Functies voor vastleggen aanzet	Softkey
In ijlgang verplaatsen, regelgewijs actief. Uitzondering: indien vóór **APPR**-regel gedefinieerd, is **FMAX** ook actief voor het benaderen van het hulppunt (zie "Belangrijke posities bij het benaderen en verlaten" op pagina 231)	F MAX
Met automatisch berekende aanzet uit de **TOOL CALL**-regel verplaatsen	F AUTO
Met geprogrammeerde aanzet (eenheid mm/min resp. 1/10 inch/min) verplaatsen. Bij rotatie-assen interpreteert de TNC de aanzet in graden/min, ongeacht of het programma in mm of inch is geschreven	F
Met **FT** wordt in plaats van een snelheid een tijd in seconden (invoerbereik 0,001 tot 999,999 seconden) gedefinieerd, waarin de verplaatsing langs de geprogrammeerde weg moet worden uitgevoerd. **FT** werkt alleen regelgewijs	FT
Met **FMAXT** wordt in plaats van een snelheid een tijd in seconden (invoerbereik 0,001 tot 999,999 seconden) gedefinieerd, waarin de verplaatsing langs de geprogrammeerde weg moet worden uitgevoerd. **FMAXT** werkt alleen bij toetsenborden waarbij een ijlgang-potentiometer beschikbaar is. **FMAXT** werkt alleen regelgewijs	FMAXT
Aanzet per omwenteling definiëren (eenheid mm/omw resp. inch/omw). Let op: in inch-programma's FU niet te combineren met M136	FU
Tandaanzet definiëren (eenheid mm/tand resp. inch/tand). Het aantal tanden moet in de gereedschapstabel in de kolom **CUT.** gedefinieerd zijn	FZ

Functies voor dialoogondersteuning	Toets
Dialoogvraag overslaan	NO ENT
Dialoog voortijdig beëindigen	END
Dialoog afbreken en wissen	DEL

Actuele posities overnemen

De TNC biedt de mogelijkheid de actuele gereedschapspositie in het programma over te nemen, bijv. bij

- verplaatsingsregels programmeren
- Cycli programmeren
- Gereedschappen met **TOOL DEF** definiëren

Ga als volgt te werk om hiervoor de juiste positiewaarden over te nemen:

- Invoerveld op de positie in een regel positioneren waar u een positie wilt overnemen



- Functie Actuele positie overnemen selecteren: de TNC toont in de softkeybalk de assen waarvan u de posities kunt overnemen



- As selecteren: de TNC schrijft de actuele positie van de geselecteerde as in het actieve invoerveld



De TNC neemt in het bewerkingsvlak altijd de coördinaten van het gereedschapsmiddelpunt over, ook wanneer de gereedschapsradiuscorrectie actief is.

De TNC neemt in de gereedschapsas altijd de coördinaat van de gereedschapspunt over en houdt dus altijd rekening met de actieve gereedschapslengtecorrectie.

De TNC houdt de softkeybalk voor de askeuze actief totdat u deze weer uitschakelt door opnieuw de toets "Actuele positie overnemen" in te drukken. Deze procedure geldt ook wanneer u de actuele regel opslaat en met de baanfunctietoets een nieuwe regel opent. Wanneer u een regelelement selecteert waarin u met de softkey een invoeralternatief moet selecteren (b.v. de radiuscorrectie), dan sluit de TNC ook de softkeybalk voor de askeuze.

De functie "Actuele positie overnemen" is niet toegestaan wanneer de functie "Bewerkingsvlak zwenken" actief is.

Programma bewerken

U kunt een programma alleen bewerken wanneer het niet op dat moment in een machinewerkstand van de TNC wordt uitgevoerd. De TNC staat weliswaar toe dat de cursor in de regel wordt geplaatst, maar verhindert dat wijzigingen met een foutmelding worden opgeslagen.

Tijdens het maken of wijzigen van een bewerkingsprogramma kan met de pijltoetsen of met de softkeys elke regel in het programma en elk afzonderlijk woord van een regel geselecteerd worden:

Functie	Softkey/toetsen
Per bladzijde terugbladeren	
Per bladzijde verderbladeren	
Sprong naar programmabegin	
Sprong naar programma-einde	
Positie van de actuele regel op het beeldscherm wijzigen. Hiermee kunt u meerdere programmaregels laten weergeven die vóór de actuele regel geprogrammeerd zijn.	
Positie van de actuele regel op het beeldscherm wijzigen. Hiermee kunt u meerdere programmaregels laten weergeven die na de actuele regel geprogrammeerd zijn.	
Van regel naar regel springen	
Afzonderlijke woorden in regel selecteren	
Om een bepaalde regel te selecteren: toets GOTO indrukken, het gewenste regelnummer invoeren en met de ENT-toets bevestigen. Of: de regelnummerstap invoeren en het aantal ingevoerde regels naar boven of naar beneden overslaan door te drukken op de softkey N REGELS	

Functie	Softkey/toets
Waarde van een geselecteerd woord op nul zetten	CE
Foutieve waarde wissen	CE
(Niet-knipperende) foutmelding wissen	CE
Geselecteerd woord wissen	NO ENT
Geselecteerde regel wissen	DEL
Cycli en programmadelen wissen	DEL
Regel invoegen die als laatste is bewerkt resp. gewist	LAATSTE NC-REGEL INVOEGEN

Regels op een willekeurige plaats invoegen

- Kies de regel waarachter een nieuwe regel moet worden ingevoegd en open de dialoog

Wijzigingen bewust opslaan

De TNC slaat wijzigingen standaard automatisch op wanneer u naar een andere werkstand omschakelt of het bestandsbeheer of de MOD-functie selecteert. Als u wijzigingen in het programma bewust wilt opslaan, gaat u als volgt te werk:

- Softkeybalk met de functies voor opslaan selecteren
- Softkey OPSLAAN indrukken, de TNC slaat alle wijzigingen op die u hebt aangebracht sinds er de laatste keer is opgeslagen

Programma in een nieuw bestand opslaan

Indien gewenst, kunt u de inhoud van het op dit moment geselecteerde programma onder een andere programmanaam opslaan. Ga daarbij als volgt te werk:

- Softkeybalk met de functies voor opslaan selecteren
- Softkey OPSLAAN ALS indrukken: de TNC toont een venster waarin u de directory en de nieuwe bestandsnaam kunt invoeren
- Bestandsnaam invoeren, met softkey OK of ENT-toets bevestigen, of procedure met softkey AFBREKEN beëindigen

Wijzigingen ongedaan maken

Indien gewenst, kunt u alle wijzigingen ongedaan maken die u hebt uitgevoerd sinds er de laatste keer is opgeslagen. Ga daarbij als volgt te werk:

- Softkeybalk met de functies voor opslaan selecteren
- Softkey WIJZIGINGEN OPHEFFEN indrukken: de TNC toont een venster waarin u de procedure kunt bevestigen of afbreken
- Wijzigingen met softkey JA of ENT-toets niet accepteren. Procedure met softkey NEE afbreken

Woorden veranderen en invoegen

- Kies in een regel een woord en overschrijf het door het nieuwe woord. Op het moment dat het woord wordt geselecteerd, staat de klaartekstdialoog ter beschikking
- Wijziging beëindigen: toets END indrukken

Wanneer een woord moet worden ingevoegd, druk dan op de pijltoetsen (naar rechts of links) totdat de gewenste dialoog verschijnt en voer het gewenste woord in.

Dezelfde woorden in verschillende regels zoeken

Voor deze functie softkey AUTOM. TEKENEN op UIT zetten.



Woord in een regel selecteren: pijltoetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste woord gemarkeerd is



Regel met pijltoetsen selecteren

De markering bevindt zich in de nieuw geselecteerde regel op hetzelfde woord als in de eerst geselecteerde regel.



Wanneer in zeer lange programma's het zoeken is gestart, toont de TNC een venster met voortgangsinformatie. Tegelijkertijd kan dan met een softkey het zoekproces worden afgebroken.

Willekeurige tekst zoeken

- Zoekfunctie selecteren: softkey ZOEKEN indrukken. De TNC toont de dialoog **Zoek tekst**:
- Gezochte tekst invoeren
- Tekst zoeken: softkey UITVOEREN indrukken

Programmadelen markeren, kopiëren, wissen en invoegen

Om programmadelen binnen een NC-programma of naar een ander NC-programma te kopiëren, beschikt de TNC over de volgende functies: zie tabel hieronder.

Ga bij het kopiëren van programmadelen als volgt te werk:

- Kies de softkeybalk met markeerfuncties
- Kies de eerste (laatste) regel van het te kopiëren programmadeel
- Markeer de eerste (laatste) regel: softkey BLOK MARKEREN indrukken. De TNC laat de eerste positie van het regelnummer oplichten en toont de softkey SELECTIE AFBREKEN
- Verplaats de cursor naar de laatste (eerste) regel van het programmadeel dat u wilt kopiëren of wissen. De TNC geeft alle gemarkeerde regels in een verschillende kleur weer. U kunt de markeerfunctie op elk gewenst moment beëindigen door op de softkey SELECTIE AFBREKEN te drukken
- Gemarkeerd programmadeel kopiëren: softkey BLOK KOPIËREN indrukken, gemarkeerd programmadeel wissen: softkey BLOK WISSEN indrukken. De TNC slaat het gemarkeerde blok op
- Kies met de pijltoetsen de regel waarachter het gekopieerde (gewiste) programmadeel moet worden ingevoegd



Om het gekopieerde programmadeel in een ander programma in te voegen, moet via bestandsbeheer het juiste programma worden geselecteerd. Daarin moet u de regel markeren waarachter u wilt invoegen.

- Opgeslagen programmadeel invoegen: softkey BLOK INVOEGEN indrukken
- Markeerfunctie beëindigen: softkey SELECTIE AFBREKEN indrukken

Functie	Softkey
Markeerfunctie inschakelen	BLOK MARKEREN
Markeerfunctie uitschakelen	SELECTIE AFBREKEN
Gemarkeerd blok wissen	BLOK KNIP- PEN
In geheugen opgeslagen blok invoegen	BLOK TUSSENV.
Gemarkeerd blok kopiëren	BLOK KOPIËREN

De zoekfunctie van de TNC

Met de zoekfunctie van de TNC kunnen willekeurige teksten in een programma worden gezocht en eventueel ook door een nieuwe tekst worden vervangen.

Naar willekeurige teksten zoeken

- Eventueel regel selecteren waarin het te zoeken woord is opgeslagen

ZOEKEN
- Zoekfunctie selecteren: de TNC toont het zoekvenster en in de softkeybalk de zoekfuncties die u tot uw beschikking hebt (zie tabel Zoekfuncties)

X +40
- De te zoeken tekst invoeren; let op hoofdletters/kleine letters

VERDER
- Zoeken starten: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare zoekopties (zie tabel Zoekopties)

HEEL WOORD UIT AAN
- Eventueel zoekopties wijzigen

UITVOEREN
- Zoeken starten: de TNC springt naar de volgende regel waarin de gezochte tekst is opgeslagen

UITVOEREN
- Zoeken herhalen: de TNC springt naar de volgende regel waarin de gezochte tekst is opgeslagen

END
- Zoekfunctie beëindigen

Zoekfuncties	Softkey
Apart venster weergeven waarin de laatste zoekelementen worden getoond. Met de pijltoets het zoekelement kiezen en met de ENT-toets overnemen	LAATSTE ZOEK ELEMENTEN
Apart venster weergeven waarin mogelijke zoekelementen van de actuele regel zijn opgeslagen. Met de pijltoets het zoekelement kiezen en met de ENT-toets overnemen	ELEMENTEN ACTUELE REGEL
Apart venster weergeven waarin een selectie van de belangrijkste NC-functies wordt getoond. Met de pijltoets het zoekelement kiezen en met de ENT-toets overnemen	NC REGELS
Functie Zoeken/vervangen activeren	ZOEKEN + VERVANGEN

Zoekopties	Softkey
Zoekrichting vastleggen	OPWAARTS NEERWRTS / OPWAARTS NEERWRTS
Einde van zoeken vastleggen: met de instelling COMPLEET wordt van de ene actuele regel naar de andere actuele regel gezocht	COMPLEET BEGIN/END / COMPLEET BEGIN/END
Nieuwe zoekactie starten	OPNIEUW ZOEKEN

Zoeken/vervangen van willekeurige teksten

De functie Zoeken/vervangen is niet mogelijk, indien

- een programma beveiligd is
- het programma juist op dat moment door de TNC wordt uitgevoerd

Bij de functie ALLES VERVANGEN moet erop worden gelet, dat niet bij vergissing tekstdelen worden vervangen, die eigenlijk onveranderd moeten blijven. Eenmaal vervangen teksten zijn onherroepelijk verloren.

- Eventueel regel selecteren waarin het te zoeken woord is opgeslagen

ZOEKEN
- Zoekfunctie kiezen: de TNC toont het zoekvenster en in de softkeybalk de zoekfuncties die u tot uw beschikking hebt

ZOEKEN + VERVANGEN
- Vervangen activeren: de TNC toont in het extra venster een extra mogelijkheid voor het invoeren van tekst

X
- De te zoeken tekst invoeren; let op hoofdletters/kleine letters; met de ENT-toets bevestigen

Z
- Tekst invoeren; let op hoofdletters/kleine letters

VERDER
- Zoeken starten: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare zoekopties (zie tabel Zoekopties)

HEEL WOORD UIT AAN
- Eventueel zoekopties wijzigen

UITVOEREN
- Zoeken starten: de TNC springt naar de volgende gezochte tekst

UITVOEREN
- Om de tekst te vervangen en daarna naar de volgende treffer te springen: softkey VERVANGEN indrukken, of om alle treffers te vervangen: softkey ALLES VERVANGEN indrukken, of om de tekst niet te vervangen en naar de volgende treffer te springen: softkey NIET VERVANGEN indrukken

END
- Zoekfunctie beëindigen

3.3 Bestandsbeheer: basisprincipes

Bestanden

Bestanden in de TNC	Type
Programma's	
in HEIDENHAIN-formaat	.H
in DIN/ISO-formaat	.I
smarT.NC-bestanden	
Gestructureerde unitprogramma's	.HU
Contourbeschrijvingen	.HC
Puntentabellen voor bewerkingsposities	.HP
Tabellen voor	
Gereedschappen	.T
Gereedschapswisselaar	.TCH
Pallets	.P
Nulpunten	.D
Punten	.PNT
Presets	.PR
Snijgegevens	.CDT
Snijmaterialen, materialen	.TAB
Teksten als	
ASCII-bestanden	.A
HELP-bestanden	.CHM
Tekeninggegevens als	
ASCII-bestanden	.DXF
Overige bestanden	
Spanmiddelsjablonen	.CFT
Geparametriseerde spanmiddelen	.CFX
Afhankelijke gegevens (bijv.	.DEP
structureringspunten)	.ZIP
Archieven	

Als een bewerkingsprogramma in de TNC ingevoerd wordt, moet dit eerst een naam krijgen. De TNC slaat het programma op de harde schijf op als een bestand met dezelfde naam. De TNC slaat teksten en tabellen ook in de vorm van bestanden op.

Om de bestanden snel te kunnen vinden en beheren, beschikt de TNC over een speciaal venster voor bestandsbeheer. Hier kunnen de verschillende bestanden worden opgeroepen, gekopieerd, hernoemd en gewist.

Met de TNC kan bijna een onbeperkt aantal bestanden beheerd worden, echter minimaal **21 GByte.** De werkelijke grootte van de harde schijf is afhankelijk van de hostcomputer die in uw machine is ingebouwd. Zie de technische gegevens. Een afzonderlijk NC-programma mag maximaal **2 GByte** groot zijn.

Namen van bestanden

Bij programma's, tabellen en teksten zet de TNC achter de bestandsnaam nog een extensie. Deze extensie wordt van de bestandsnaam gescheiden door een punt. Deze extensie geeft het bestandstype aan.

PROG20	.H
Bestandsnaam	Bestandstype

Kies bestandsnamen van maximaal 25 tekens, omdat de TNC anders niet meer de hele naam van het programma kan weergeven.

Bestandsnamen op de TNC moeten aan de volgende norm voldoen: De Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). Bestandsnamen mogen dus uit de volgende tekens bestaan:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Om problemen bij de bestandsoverdracht te voorkomen, mogen geen andere tekens in bestandsnamen worden gebruikt.

De maximaal toegestane lengte van bestandsnamen mag echter de maximaal toegestane padlengte van 82 tekens niet overschrijden (zie "Paden" op pagina 125).

Extern gemaakte bestanden op de TNC weergeven

Op de TNC zijn een aantal extra tools geïnstalleerd waarmee u de in de onderstaande tabel vermelde bestanden kunt laten weergeven en deels ook kunt bewerken.

Bestandstypen	Type
PDF-bestanden	pdf
Excel-tabellen	xls csv
Internetbestanden	html
Tekstbestanden	txt ini
Grafische bestanden	bmp gif jpg png

Meer informatie over het weergeven en bewerken van de vermelde bestandstypen: Zie "Extra tools voor het beheer van externe bestandstypen" op pagina 147.

Gegevensbeveiliging

HEIDENHAIN adviseert u regelmatig op een pc een back-up te maken van nieuwe programma's en bestanden die in de TNC worden gemaakt.

Met de gratis data-overdrachtsoftware TNCremo NT stelt HEIDENHAIN een eenvoudige mogelijkheid ter beschikking voor het maken van back-ups van op de TNC opgeslagen gegevens.

Bovendien hebt u een gegevensdrager nodig waarop alle machinespecifieke gegevens (PLC-programma, machineparameters enz.) zijn opgeslagen. U kunt zich hiervoor tot uw machinefabrikant wenden.

Wanneer er een back-up moet worden gemaakt van alle bestanden (> 2 GByte) op de harde schijf, dan neemt dit meerdere uren in beslag. Laat deze back-upprocedure 's nachts uitvoeren.

Van tijd tot tijd dient u bestanden die u niet meer nodig hebt, te wissen, zodat de TNC voor systeembestanden (bijv. gereedschapstabel) steeds genoeg vrije hardeschijfruimte beschikbaar heeft.

Bij harde schijven moet, afhankelijk van de bedrijfscondities (bijv. trillingsbelastingen), na een periode van 3 tot 5 jaar rekening worden gehouden met een verhoogd storingspercentage. HEIDENHAIN adviseert derhalve de harde schijf na 3 tot 5 jaar te laten controleren.

3.4 Werken met bestandsbeheer

Directory's

Omdat er op de harde schijf zeer veel programma's resp. bestanden opgeslagen kunnen worden, is het overzichtelijker wanneer de afzonderlijke bestanden onderverdeeld worden in directory's (mappen). In deze directory's kunnen weer onderliggende directory's worden gemaakt, de zogenoemde subdirectory's. Met de toets -/+ of de ENT-toets kunt u subdirectory's weergeven of verbergen.

De TNC beheert maximaal 6 directory-niveaus!

Wanneer meer dan 512 bestanden in een directory worden opgeslagen, dan zet de TNC de bestanden niet meer in alfabetische volgorde!

Namen van directory's

De naam van een directory mag echter de maximaal toegestane padlengte van 82 tekens niet overschrijden (zie "Paden" op pagina 125).

Paden

Een pad geeft het station en alle directory's resp. subdirectory's weer waarin een bestand is opgeslagen. De afzonderlijke gegevens worden door een "\" gescheiden.

De maximaal toegestane padlengte, d.w.z. alle tekens van station, directory en bestandsnaam inclusief extensie, bedraagt 82 tekens!


Station-ID's mogen uit maximaal 8 hoofdletters bestaan.

Voorbeeld

Op het station **TNC:** is de directory AUFTR1 gemaakt. Vervolgens is in de directory **AUFTR1** nog de subdirectory NCPROG gemaakt en is het bewerkingsprogramma PROG1.H daarnaartoe gekopieerd. Het bewerkingsprogramma heeft dus het pad:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Rechts wordt een voorbeeld gegeven van een directory-overzicht met verschillende paden.

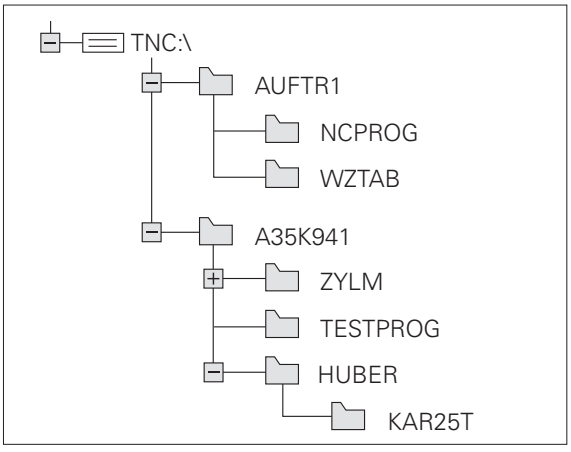

Overzicht: functies van het bestandsbeheer

Wanneer u met het oude bestandsbeheer wilt werken, moet u via de MOD-functie omschakelen naar het oude bestandsbeheer (zie "Instelling PGM MGT wijzigen" op pagina 691)


Functie	Softkey	Pagina
Afzonderlijk bestand kopiëren (en converteren)	KOPIEREN ABC→XYZ	Pagina 134
Doeldirectory selecteren		Pagina 134
Bepaald bestandstype weergeven	TYPE KIEZEN	Pagina 130
Nieuw bestand maken	NIEUW BESTAND	Pagina 133
De 10 laatst geselecteerde bestanden weergeven	LAATSTE BESTANDEN	Pagina 137
Bestand of directory wissen	WISSEN	Pagina 138
Bestand markeren	MARKEREN	Pagina 139
Bestand hernoemen	HERNOEMEN ABC=XYZ	Pagina 141
Bestand tegen wissen en wijzigen beveiligen	BESCHERM.	Pagina 142
Bestandsbeveiliging opheffen	ONBESCH.	Pagina 142
Bestanden archiveren	ZIP	Pagina 145
Bestanden uit archief terugzetten	UNZIP	Pagina 146
smarT.NC-programma openen	OPENEN MET	Pagina 132

Functie	Softkey	Pagina
Netstations beheren	NETWERK	Pagina 154
Directory kopiëren	KOP. DIR	Pagina 137
Directorystructuur actualiseren, bijv. om te controleren wanneer op een netwerkstation bij geopend bestandsbeheer een nieuwe directory is aangemaakt	ACT. BOOM	

Bestandsbeheer oproepen

PGM MGT

Toets PGM MGT indrukken: de TNC toont het venster voor bestandsbeheer (de afbeelding toont de standaardinstelling. Als de TNC een andere beeldschermindeling weergeeft, druk op de softkey VENSTER.

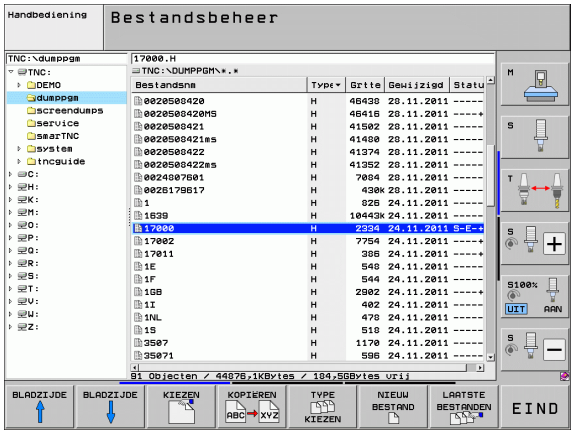

Het linker, smalle venster toont de beschikbare stations en directory's. Stations duiden de apparaten aan waarmee gegevens opgeslagen worden of waarmee overdracht van gegevens geschiedt. Eén station is de harde schijf van de TNC. Andere stations zijn de interfaces (RS232, RS422, Ethernet), waarop bijv. een pc aangesloten kan worden. Een directory wordt altijd door een mapsymbool (links) en de naam van de directory (rechts) aangeduid. Subdirectory's zijn naar rechts ingesprongen. Als er voor het mapsymbool een driehoek staat, dan zijn er nog meer subdirectory's die u met de toets -/+ of ENT kunt laten weergegeven.

De TNC toont directory's in principe altijd in de onderstaande volgorde:

- Eerst seriële interfaces (RS232 en RS422)
- Vervolgens het TNC-station
- Dan alle overige stations

Binnen de drie groepen toont de TNC de stations telkens in alfabetisch oplopende volgorde.

In het rechter, brede venster worden alle bestanden getoond die in de gekozen directory zijn opgeslagen. Van elk bestand wordt uitgebreidere informatie getoond, die in onderstaande tabel wordt beschreven.

Weergave	Betekenis
Bestandsnaam	Naam met maximaal 25 tekens
Type	Bestandstype
Grootte	Bestandsgrootte in byte
Gewijzigd	Datum en tijd waarop het bestand de laatste keer is gewijzigd. Datumformaat instelbaar

Weergave	Betekenis
Status	Eigenschappen bestand: **E**: programma werd in de werkstand Programmeren/bewerken geselecteerd **S**: programma werd in de werkstand Programmatest geselecteerd **M**: Programma werd in een werkstand Programma-uitvoering geselecteerd **P**: bestand is beveiligd tegen wissen en wijzigen (Protected) **+**: er zijn afhankelijke bestanden (structureringsbestand, bestand GS-gebruik) aanwezig

Bovendien toont de TNC in het venster linksonder bij de meeste bestandstypen een voorbeeld van het bestand waarop de cursor op dat moment staat. De opbouw van het voorbeeld kan bij zeer grote bestanden enige tijd duren. U kunt de functie Bestandsvoorbeeld ook uitschakelen (zie "Bestandsbeheer aanpassen" op pagina 143)

Stations, directory's en bestanden selecteren

PGM MGT — Bestandsbeheer oproepen

Gebruik de pijltoetsen of de softkeys, om de cursor naar de gewenste positie op het beeldscherm te verplaatsen:



verplaatst de cursor van het rechter- naar het linkervenster en omgekeerd



verplaatst de cursor in een venster omhoog en omlaag



verplaatst de cursor in een venster per pagina op en neer

1e stap: station selecteren

Station in het linkervenster markeren:



Station selecteren: softkey KIEZEN indrukken, of

ENT — ENT-toets indrukken

2e stap: directory selecteren

Directory in het linkervenster markeren: het rechtervenster toont automatisch alle bestanden van de gemarkeerde (oplichtende) directory

3e stap: bestand selecteren



Softkey TYPE KIEZEN indrukken



Softkey van het gewenste bestandstype indrukken, of



Alle bestanden weergeven: softkey ALLE TON. indrukken, of

4*.H ENT

Wildcards gebruiken, bijv. alle bestanden van bestandstype .H weergeven die met 4 beginnen

Bestand in het rechtervenster markeren:



Softkey KIEZEN indrukken, of

ENT

ENT-toets indrukken

De TNC activeert het geselecteerde bestand in de werkstand van waaruit Bestandsbeheer werd opgeroepen

smarT.NC-programma's selecteren

In de werkstand smarT.NC gemaakte programma's kunt u in de werkstand **Programmeren/bewerken** en naar keuze met de smarT.NC-editor of de klaartekst-editor openen. Standaard opent de TNC **.HU**- en **.HC**-programma's altijd met de smarT.NC-editor. Wanneer u de programma's met de klaartekst-editor wilt openen, gaat u als volgt te werk:



Bestandsbeheer oproepen

Gebruik de pijltoetsen of de softkeys om de cursor naar een **.HU**- of een **.HC**-bestand te verplaatsen:



verplaatst de cursor van het rechter- naar het linkervenster en omgekeerd



verplaatst de cursor in een venster omhoog en omlaag



verplaatst de cursor in een venster per pagina op en neer



Softkeybalk omschakelen



Submenu voor de selectie van de editor selecteren



.HU- of .HC-programma met klaartekst-editor openen



.HU-programma met smarT.NC-editor openen



.HC-programma met smarT.NC-editor openen

Nieuwe directory maken (alleen op station TNC:\ mogelijk)

In het linkervenster directory markeren waarin een subdirectory moet worden gemaakt

NIEUW ENT De nieuwe naam van de directory invoeren, ENT-toets indrukken

DIRECTORY \NIEUW MAKEN?

JA Met softkey JA bevestigen of

NEE met softkey NEE afbreken

Nieuw bestand maken (alleen op station TNC:\ mogelijk)

Directory selecteren waarin u het nieuwe bestand wilt maken

NIEUW ENT De nieuwe bestandsnaam met de extensie invoeren, ENT-toets indrukken

NIEUW BESTAND Dialoog voor het maken van een nieuw bestand openen

NIEUW ENT De nieuwe bestandsnaam met de extensie invoeren, ENT-toets indrukken

Afzonderlijk bestand kopiëren

▶ Verplaats de cursor naar het bestand dat moet worden gekopieerd



▶ Softkey KOPIËREN indrukken: kopieerfunctie selecteren. De TNC toont een softkeybalk met verschillende functies. Als alternatief kunt u ook de sneltoets CTRL+C gebruiken, om het kopiëren te starten



▶ Naam van het doelbestand invoeren en met de ENT-toets of softkey OK overnemen: de TNC kopieert het bestand naar de actuele directory resp. de gekozen doeldirectory. Het oorspronkelijke bestand blijft behouden.



▶ Druk op de softkey Doeldirectory om in een apart venster de doeldirectory te selecteren; met de ENT-toets of softkey OK overnemen: de TNC kopieert het bestand met dezelfde naam naar de gekozen directory. Het oorspronkelijke bestand blijft behouden



De TNC toont een apart venster met de voortgangsindicatie wanneer u het kopiëren met de ENT-toets of de softkey OK hebt gestart.

Bestand naar een andere directory kopiëren

- Beeldschermindeling met vensters van gelijke grootte selecteren
- In beide vensters directory's tonen: softkey PAD indrukken

Rechtervenster

- Cursor naar de directory verplaatsen waarnaar u de bestanden wilt kopiëren, en de bestanden met de ENT-toets in deze directory weergeven

Linkervenster

- Directory met de bestanden selecteren die moeten worden gekopieerd, en met de ENT-toets bestanden weergeven

MARKEREN

- Functies voor het markeren van de bestanden weergeven

BESTAND MARKEREN

- Cursor op het bestand zetten dat u wilt kopiëren en het bestand markeren Eventueel kunnen nog meer bestanden op dezelfde wijze gemarkeerd worden

KOP.MARK.

- De gemarkeerde bestanden naar de doeldirectory kopiëren

Verdere markeringsfuncties: zie "Bestanden markeren", pagina 139.

Wanneer zowel in het linker- als in het rechtervenster bestanden gemarkeerd zijn, dan kopieert de TNC vanuit de directory waarin ook de cursor staat.

Bestanden overschrijven

Als bestanden naar een directory gekopieerd worden waarin bestanden met dezelfde namen staan, vraagt de TNC, of de bestanden in de doeldirectory overschreven mogen worden:

- alle bestanden overschrijven: softkey JA indrukken of
- geen bestand overschrijven: softkey NEE indrukken of
- overschrijven van elk bestand apart bevestigen: softkey BEVESTIG. indrukken

Wanneer een beveiligd bestand overschreven moet worden, moet dit afzonderlijk bevestigd resp. afgebroken worden.

Tabel kopiëren

Wanneer tabellen gekopieerd worden, kunnen met de softkey VELDEN VERVANGEN afzonderlijke regelsof kolommen in de bestemmingstabel overschreven worden. Voorwaarden:

- de bestemmingstabel moet al bestaan
- het te kopiëren bestand mag alleen de vervangende kolommen of regels bevatten



De softkey **VELDEN VERVANGEN** verschijnt niet wanneer u extern met data-overdrachtsoftware (bijv. TNCremoNT) de tabel in de TNC wilt overschrijven. Kopieer het extern gemaakte bestand naar een andere directory en kopieer vervolgens met behulp van de bestandsbeheerfunctie van de TNC.

Het bestandstype van de extern gemaakte tabel moet **.A** (ASCII) zijn. In deze gevallen kan de tabel dan willekeurige regelnummers bevatten. Wanneer u bestandstype .T maakt, dan moet de tabel opeenvolgende regelnummers bevatten die met 0 beginnen.

Voorbeeld

U hebt op een voorinstelapparaat de gereedschapslengte en gereedschapsradius van 10 nieuwe gereedschappen gemeten. Vervolgens produceert het voorinstelapparaat de gereedschapstabel TOOL.A met 10 regels (lees 10 gereedschappen) en de kolommen

- Gereedschapsnummer (kolom **T**)
- Gereedschapslengte (kolom **L**)
- Gereedschapsradius (kolom **R**)

- Kopieer deze tabel van de externe gegevensdrager naar een willekeurige directory
- Kopieer de extern gemaakte tabel met behulp van de bestandsbeheerfunctie van de TNC over de bestaande tabel TOOL.T: de TNC vraagt of de bestaande gereedschapstabel TOOL.T moet worden overschreven:
- Wanneer de softkey JA wordt ingedrukt, overschrijft de TNC het actuele bestand TOOL.T volledig. Na het kopiëren bestaat TOOL.T dus uit 10 regels. Alle kolommen – behalve natuurlijk de kolommen Nummer, Lengte en Radius – worden teruggezet
- Of druk op de softkey VELDEN VERVANGEN. De TNC overschrijft dan in het bestand TOOL.T alleen de kolommen Nummer, Lengte en Radius van de eerste 10 regels. De gegevens van de overige regels en kolommen worden door de TNC niet gewijzigd.

Directory kopiëren

Om directory's te kunnen kopiëren, moet het aanzicht zo zijn ingesteld dat de TNC directory's in het rechtervenster weergeeft (zie "Bestandsbeheer aanpassen" op pagina 143).

Bedenk dat de TNC bij het kopiëren van directory's alleen de bestanden kopieert die door de huidige filterinstelling ook worden aangegeven.

- Zet de cursor in het rechtervenster op de directory die moet worden gekopieerd
- Druk op de softkey KOPIËREN: de TNC toont een venster waarin de doeldirectory kan worden geselecteerd
- Doeldirectory selecteren en met de ENT-toets of softkey OK bevestigen: de TNC kopieert de geselecteerde directory, inclusief subdirectory's, naar de geselecteerde doeldirectory

Eén van de laatst geselecteerde bestanden selecteren

PGM MGT — Bestandsbeheer oproepen


LAATSTE BESTANDEN — De 15 laatst gekozen bestanden tonen: softkey LAATSTE BESTANDEN indrukken

Gebruik de pijltoetsen, om de cursor naar het gewenste bestand te verplaatsen:

↓ ↑ — verplaatst de cursor in een venster omhoog en omlaag

KIEZEN — Bestand selecteren: softkey KIEZEN indrukken, of

ENT — ENT-toets indrukken

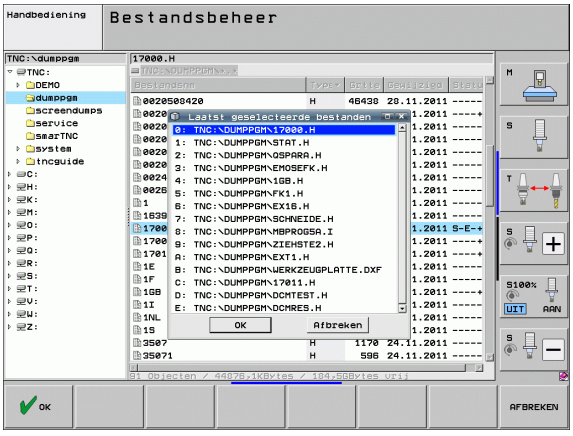

Bestand wissen

Let op: gegevensverlies mogelijk!

Het wissen van bestanden kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

- Verplaats de cursor naar het bestand dat moet worden gewist



- Wisfunctie selecteren: softkey WISSEN indrukken. De TNC vraagt of het bestand echt gewist moeten worden
- Wissen bevestigen: softkey JA indrukken of
- Wissen afbreken: softkey NEE indrukken

Directory wissen

Let op: gegevensverlies mogelijk!

Het wissen van directory's en bestanden kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

- Verplaats de cursor naar de directory die moet worden gewist



- Wisfunctie selecteren: softkey WISSEN indrukken. De TNC vraagt of de directory met alle subdirectory's en bestanden echt moet worden gewist
- Wissen bevestigen: softkey JA indrukken of
- Wissen afbreken: softkey NEE indrukken

Bestanden markeren

Markeringsfunctie	Softkey
Cursor omhoog verplaatsen	
Cursor omlaag verplaatsen	
Afzonderlijk bestand markeren	BESTAND MARKEREN
Alle bestanden in de directory markeren	ALLE BESTANDEN MARKEREN
Markering voor afzonderlijk bestand opheffen	MARK. OPHEFFEN
Markering voor alle bestanden opheffen	ALLE MARK. OPHEFFEN
Alle gemarkeerde bestanden kopiëren	KOP.MARK. 

Functies zoals het kopiëren of wissen van bestanden kunnen zowel op afzonderlijke als op meerdere bestanden tegelijkertijd worden toegepast. Meerdere bestanden worden als volgt gemarkeerd:

Cursor naar het eerste bestand verplaatsen



Markeringsfuncties weergeven: softkey MARKEREN indrukken



Bestand markeren: softkey BESTAND MARKEREN indrukken



Cursor naar volgend bestand verplaatsen. Werkt alleen met softkeys. Navigeer niet met de pijltoetsen!



Volgend bestand markeren: softkey BESTAND MARKEREN indrukken, enz.



Gemarkeerde bestanden kopiëren: softkey KOP. MARK. indrukken of



Gemarkeerde bestanden wissen: softkey EINDE indrukken, om markeringsfuncties te verlaten en vervolgens softkey WISSEN indrukken, om gemarkeerde bestanden te wissen

Bestanden markeren met sneltoetsen

- Cursor naar het eerste bestand verplaatsen
- CTRL-toets indrukken en ingedrukt houden
- Met de pijltoetsen het cursorkader naar andere bestanden verplaatsen
- Met de BLANK-toets wordt het bestand gemarkeerd
- Wanneer u alle gewenste bestanden hebt gemarkeerd: CTRL-toets loslaten en de gewenste bestandsbewerking uitvoeren



CTRL+A markeert alle bestanden in de huidige directory.

Wanneer u in plaats van de CTRL-toets de SHIFT-toets indrukt, markeert de TNC automatisch alle bestanden die u met de pijltoetsen selecteert.

Bestand hernoemen

- Zet de cursor op het bestand dat moet worden hernoemd



- Functie voor het hernoemen selecteren
- Nieuwe bestandsnaam invoeren; het bestandstype kan niet worden gewijzigd
- Het hernoemen uitvoeren: ENT-toets indrukken

Additionele functies

Bestand beveiligen/bestandsbeveiliging opheffen

- Zet de cursor op het bestand dat moet worden beveiligd



- Additionele functies selecteren: softkey ADDIT. FUNCT. indrukken



- Bestandsbeveiliging activeren: softkey BEVEILIGEN indrukken. Het bestand krijgt de status P



- Bestandsbeveiliging opheffen: softkey ONBESCH. indrukken

USB-apparaat aansluiten/verwijderen

- Zet de cursor in het linkervenster



- Additionele functies selecteren: softkey ADDIT. FUNCT. indrukken



- USB-apparaat zoeken
- Om het USB-apparaat te verwijderen: zet de cursor op het USB-apparaat



- USB-apparaat verwijderen


Meer informatie: Zie "USB-apparaten aan de TNC (FCL 2-functie)", pagina 155.

Bestandsbeheer aanpassen

Het menu voor aanpassing van het bestandsbeheer kunt u met een muisklik op de padnaam, of met softkeys openen:

- bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Derde softkeybalk selecteren
- Softkey ADD. FUNCT. indrukken
- Softkey OPTIES indrukken: de TNC toont nu voor de aanpassing van het bestandsbeheer
- Met de pijltoetsen de cursor naar de gewenste instelling verplaatsen
- Met de spatiebalk de gewenste instelling activeren/deactiveren

Volgende aanpassingen kunt u aan het bestandsbeheer uitvoeren:

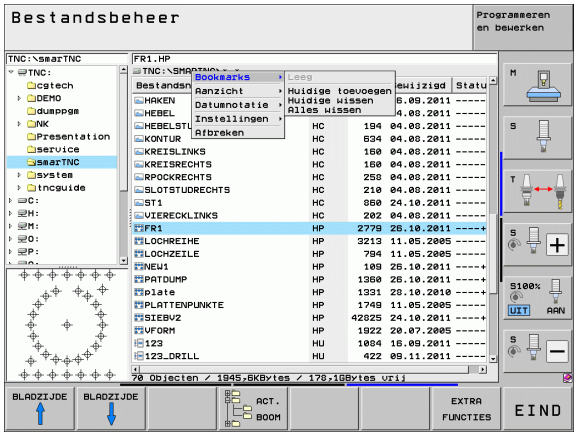

- **Bookmarks**
  Via bookmarks beheert u uw directoryfavorieten. U kunt de actieve directory toevoegen of verwijderen of alle bookmarks wissen. Alle door u toegevoegde directory's verschijnen in de bookmarklijst en kunnen dus snel worden geselecteerd
- **Beeld**
  In de menuoptie Beeld legt u vast welke informatie de TNC in het bestandsvenster moet weergeven
- **Datumnotatie**
  In de menuoptie Datumnotatie legt u vast in welk formaat de TNC de datum in de kolom **Gewijzigd** moet weergeven
- **Instellingen**
  - **Cursor: venster wisselen**
    Wanneer de cursor in de directorystructuur staat: vastleggen of de TNC bij het indrukken van de pijl-naar-rechts-toets naar een ander venster moet gaan, of dat de TNC eventueel aanwezige subdirectory's moet openklappen
  - **Map: doorzoeken**
    Vastleggen of de TNC bij het navigeren in de directorystructuur in de op dat moment actieve map al dan niet naar submappen moet zoeken (niet actief: sneller)
  - **Preview: weergeven**
    Vastleggen of de TNC het voorbeeldvenster al dan niet moet weergeven (zie "Bestandsbeheer oproepen" op pagina 128)

Werken met sneltoetsen

Met sneltoetsen worden korte commando's bedoeld die u door bepaalde toetscombinaties kunt activeren. Met korte commando's wordt altijd een functie uitgevoerd die u ook met een softkey kunt uitvoeren. U hebt de volgende sneltoetsen tot uw beschikking:

- CTRL+S:
  bestand selecteren (zie ook "Stations, directory's en bestanden selecteren" op pagina 130)
- CTRL+N:
  dialoog starten om een nieuw bestand/een nieuwe directory te maken (zie ook "Nieuw bestand maken (alleen op station TNC:\ mogelijk)" op pagina 133)
- CTRL+C:
  dialoog starten om de geselecteerde bestanden/directory's te kopiëren (zie ook "Afzonderlijk bestand kopiëren" op pagina 134)
- CTRL+R:
  dialoog starten om geselecteerde bestand/directory te kopiëren (zie ook "Bestand hernoemen" op pagina 141)
- DEL-toets:
  dialoog starten om de geselecteerde bestanden/directory's te wissen (zie ook "Bestand wissen" op pagina 138)
- CTRL+O:
  openen-met-dialoog starten (zie ook "smarT.NC-programma's selecteren" op pagina 132)
- CTRL+W:
  beeldschermindeling omschakelen (zie ook "Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager" op pagina 152)
- CTRL+E:
  functies voor het aanpassen van bestandsbeheer weergeven (zie ook "Bestandsbeheer aanpassen" op pagina 143)
- CTRL+M:
  USB-apparaat aansluiten (zie ook "USB-apparaten aan de TNC (FCL 2-functie)" op pagina 155)
- CTRL+K:
  USB-apparaat loskoppelen (zie ook "USB-apparaten aan de TNC (FCL 2-functie)" op pagina 155)
- Shift+pijltoets omhoog of omlaag:
  meerdere bestanden of directory's markeren (zie ook "Bestanden markeren" op pagina 139)
- ESC-toets:
  Functie afbreken

Bestanden archiveren

Met de archiveringsfunctie van de TNC kunt u bestanden en directory's in een ziparchief opslaan. De ziparchieven kunnen extern met normaal verkrijgbare programma's worden geopend.

De TNC pakt alle gemarkeerde bestanden en directory's uit in het gewenste ziparchief. De TNC zipt TNC-specifieke bestanden (bijv. klaartekstdialoogprogramma's) daarbij naar ASCII-formaat, zodat u deze eventueel met een ASCII-editor extern kunt openen

Ga bij het archiveren als volgt te werk:

- Markeer in de rechterbeeldschermhelft de bestanden en directory's die u wilt archiveren



- Additionele functies selecteren: softkey ADDIT. FUNCT. indrukken



- Archief aanmaken: softkey ZIP indrukken, de TNC toont een venster waarin de archiefnaam kan worden ingevoerd
- Gewenste archiefnaam invoeren



- Met softkey OK bevestigen: de TNC toont een venster om de directory te selecteren waarin u het archief wilt opslaan
- Gewenste directory selecteren, met softkey OK bevestigen

Wanneer uw besturing in uw bedrijfsnetwerk is geïntegreerd en daarvoor schrijfrechten gelden, kunt u het archief ook rechtstreeks op een netwerkstation opslaan.

Met de shortcut CTRL+Q kunt u reeds gemarkeerde bestanden direct archiveren.

Bestanden uit archief extraheren

Ga bij het uitpakken als volgt te werk:

- Markeer in de rechterbeeldschermhelft het zipbestand dat u wilt uitpakken



- Additionele functies selecteren: softkey ADDIT. FUNCT. indrukken



- Geselecteerd archief extraheren: softkey UNZIP indrukken, de TNC toont een venster waarin de doeldirectory kan worden geselecteerd
- Gewenste doeldirectory selecteren



- Met softkey OK bevestigen: de TNC extraheert het archief

De TNC extraheert de bestanden altijd naar de door u geselecteerde doeldirectory. Als het archief directory's bevat, maakt de TNC deze als subdirectory's aan.

Met de shortcut CTRL+T kunt u een gemarkeerd zipbestand direct uitpakken.

Extra tools voor het beheer van externe bestandstypen

Met extra tools kunt u diverse, extern gemaakte bestandstypen op de TNC laten weergeven of bewerken.

Bestandstypen	Beschrijving
PDF-bestanden (pdf) Excel-tabellen (xls, csv) Internetbestanden (htm, html) Zip-archieven (zip)	Pagina 147 Pagina 148 Pagina 148 Pagina 149
Tekstbestanden (ASCII-bestanden, bijv. txt, ini)	Pagina 150
Grafische bestanden (bmp, gif, jpg, png)	Pagina 151

Wanneer u de bestanden vanaf de pc met TNCremoNT naar de besturing wilt verzenden, moet u de bestandsnaamextensies pdf, xls, zip, bmp gif, jpg en png hebben ingevoerd in de lijst met de binair te verzenden bestandstypen (menuoptie >**Extra >Configuratie >Modus** in TNCremoNT).

PDF-bestanden weergeven


Ga als volgt te werk om PDF-bestanden direct op de TNC te openen:

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Directory selecteren waarin het PDF-bestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het PDF-bestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC opent het PDF-bestand met de extra tool **PDF-viewer** in een eigen applicatie

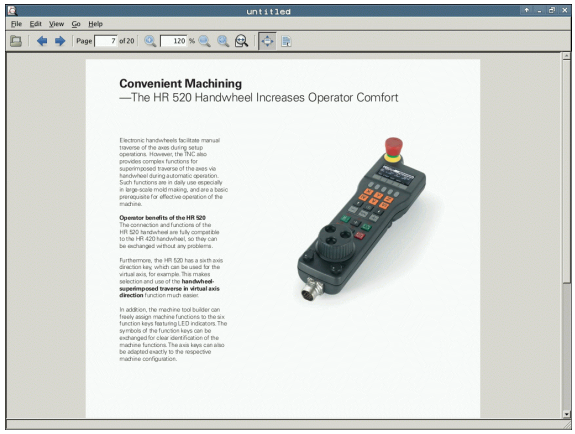

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het PDF-bestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.


Wanneer u de cursor boven een knop positioneert, ziet u een korte schermtip voor de functie van de knop. Meer informatie over de bediening van de **PDF-viewer** vindt u onder **Help**.

Ga als volgt te werk om de **PDF-viewer** af te sluiten:

- Met de muis menuoptie **Bestand** selecteren
- Menuoptie **Sluiten** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Excel-bestanden weergeven en bewerken

Ga als volgt te werk om Excel-bestanden met de bestandsextensie **xls** of **csv** direct op de TNC te openen en te bewerken:

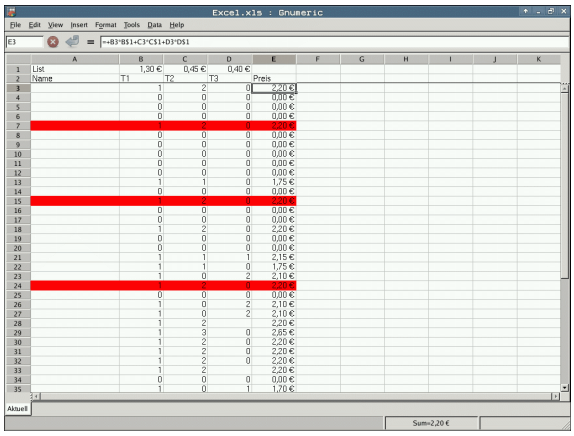

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Directory selecteren waarin het Excel-bestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het Excel-bestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC opent het Excel-bestand met de extra tool **Gnumeric** in een eigen applicatie

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het Excel-bestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.


Wanneer u de cursor boven een knop positioneert, ziet u een korte schermtip voor de functie van de knop. Meer informatie over de bediening van **Gnumeric** vindt u onder **Help**.

Ga als volgt te werk als u **Gnumeric** wilt afsluiten:

- Met de muis menuoptie **File** selecteren
- Menuoptie **Quit** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Internetbestanden weergeven

Ga als volgt te werk om internetbestanden met de bestandsextensie **htm** of **html** direct op de TNC te openen:

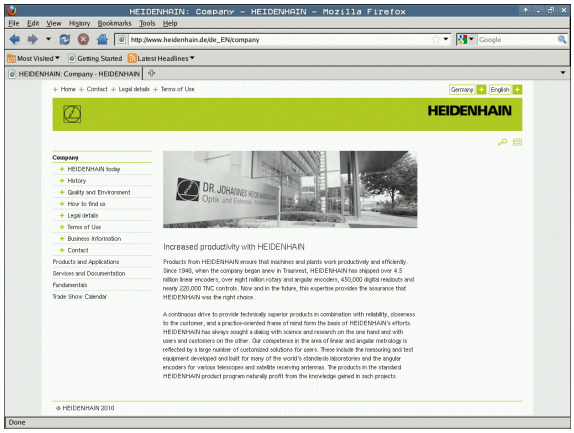

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Directory selecteren waarin het internetbestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het internetbestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC opent het internetbestand met de extra tool **Mozilla Firefox** in een eigen applicatie

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het PDF-bestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.

Wanneer u de cursor boven een knop positioneert, ziet u een korte schermtip voor de functie van de knop. Meer informatie over de bediening van **Mozilla Firefox** vindt u onder **Help**.

Ga als volgt te werk om **Mozilla Firefox** af te sluiten:

- Met de muis menuoptie **File** selecteren
- Menuoptie **Quit** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Werken met zip-archieven


Ga als volgt te werk om zip-archieven met de bestandsextensie **zip** direct op de TNC te openen:

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Directory selecteren waarin het archiefbestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het archiefbestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC opent het archiefbestand met de extra tool **Xarchiver** in een eigen applicatie

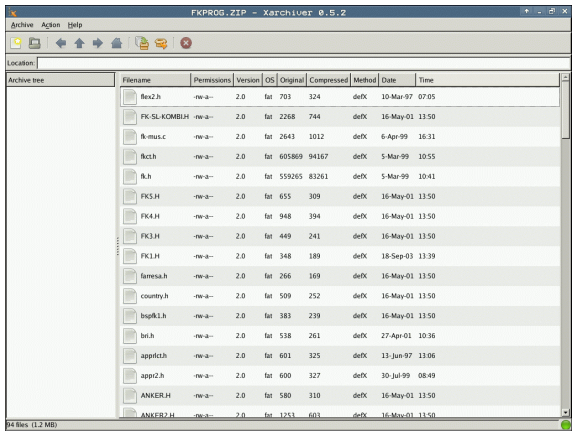

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het archiefbestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.

Wanneer u de cursor boven een knop positioneert, ziet u een korte schermtip voor de functie van de knop. Meer informatie over de bediening van **Xarchiver** vindt u onder **Help**.

Let erop dat de TNC bij het in- en uitpakken van NC-programma's en NC-tabellen geen conversie van binair naar ASCII of omgekeerd uitvoert. Bij de overdracht naar TNC-besturingen met andere softwareversies kunnen dergelijke bestanden mogelijk niet door de TNC worden gelezen.

Ga als volgt te werk als u **Xarchiver** wilt afsluiten:

- Met de muis menuoptie **Archief** selecteren
- Menuoptie **Afsluiten** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Tekstbestanden weergeven of bewerken


Ga als volgt te werk om tekstbestanden (ASCII-bestanden, bijv. met bestandsextensie **txt** of **ini**) te openen en te bewerken:

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Station en directory selecteren waarin het tekstbestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het tekstbestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC toont een venster waarin de gewenste editor kan worden geselecteerd
- Druk op de ENT-toets als u de **Mousepad**-applicatie wilt selecteren. Als alternatief kunt u TXT-bestanden ook met de interne teksteditor van de TNC openen
- De TNC opent het tekstbestand met de extra tool **Mousepad** in een eigen applicatie

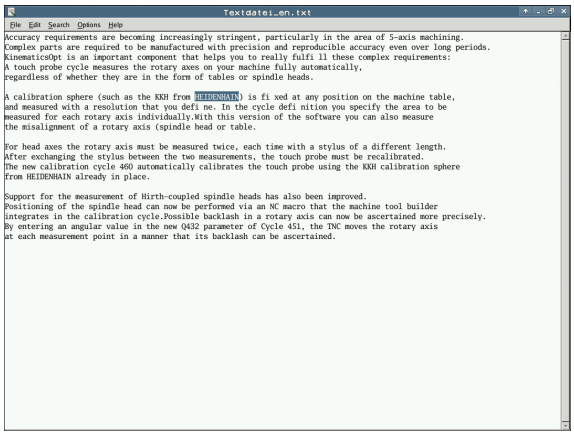

Wanneer u een H- of I-bestand op een extern station opent en met **Mousepad** op het TNC-station opslaat, worden de programma's niet automatisch naar het interne besturingsformaat geconverteerd. De op die manier opgeslagen programma's kunt u niet met de TNC-editor openen of afwerken.

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het tekstbestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.

In Mousepad kunt u gebruikmaken van de bekende Windows-snelkoppelingen om teksten snel te bewerken (Ctrl+C, Ctrl+V,...).

Ga als volgt te werk als u **Mousepad** wilt afsluiten:

- Met de muis menuoptie **Bestand** selecteren
- Menuoptie **Afsluiten** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Grafische bestanden weergeven

Ga als volgt te werk om grafische bestanden met de bestandsextensie bmp, gif, jpg of png direct op de TNC te openen:



PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Directory selecteren waarin het grafische bestand is opgeslagen
- Zet de cursor op het grafische bestand

ENT

- ENT-toets indrukken: de TNC opent het grafische bestand met de extra tool **ristretto** in een eigen applicatie

Met de toetscombinatie ALT+TAB kunt u op ieder moment terugschakelen naar de TNC-interface en het grafische bestand open laten staan. Als alternatief kunt u met een muisklik op het desbetreffende symbool in de taakbalk terugschakelen naar de TNC-interface.

Meer informatie over de bediening van **ristretto** vindt u onder **Help**.


Ga als volgt te werk als u **ristretto** wilt afsluiten:

- Met de muis menuoptie **Bestand** selecteren
- Menuoptie**Afsluiten** selecteren: de TNC keert terug naar het bestandsbeheer

Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager

Voordat overdracht van gegevens naar een extern opslagmedium kan plaatsvinden, moet de data-interface worden ingesteld (zie "Data-interfaces instellen" op pagina 679).

Wanneer u via de seriële interface gegevens verstuurt, kunnen afhankelijk van de gebruikte data-overdrachtsoftware problemen optreden die u door het opnieuw uitvoeren van de overdracht kunt verhelpen.

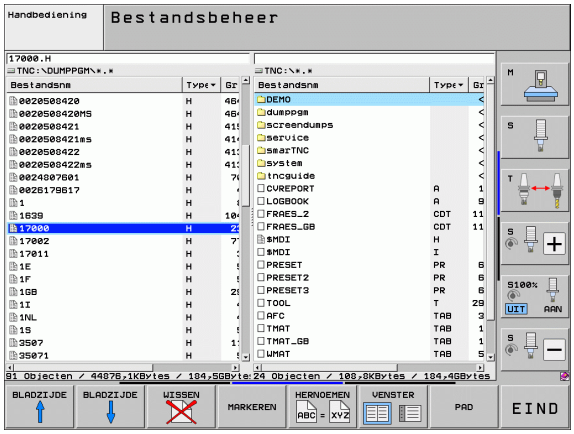

PGM MGT

Bestandsbeheer oproepen

VENSTER

Beeldschermindeling voor de data-overdracht selecteren: softkey VENSTER indrukken. De TNC toont in de linker beeldschermhelft alle bestanden van de huidige directory en in de rechter beeldschermhelft alle bestanden die in de root-directory TNC:\ zijn opgeslagen

Gebruik de pijltoetsen, om de cursor naar het bestand te verplaatsen waarvan overdracht moet plaatsvinden:

verplaatst de cursor in een venster omhoog en omlaag

verplaatst de cursor van het rechter- naar het linkervenster en omgekeerd

Wanneer er van de TNC naar de externe gegevensdrager moet worden gekopieerd, zet dan de cursor in het linkervenster op het bestand waarvan overdracht moet plaatsvinden.

Wanneer er van de externe gegevensdrager naar de TNC moet worden gekopieerd, zet dan de cursor in het rechtervenster op het bestand waarvan overdracht moet plaatsvinden.



Een ander station of directory selecteren: softkey voor het selecteren van de directory indrukken, de TNC toont een apart venster. Kies in het aparte venster met de pijltoetsen en de ENT-toets de gewenste directory



Overdracht van afzonderlijk bestand: softkey KOPIËREN indrukken, of



Overdracht van meerdere bestanden: softkey MARKEREN indrukken (op de tweede softkeybalk, zie "Bestanden markeren", pagina 139)

Met softkey OK of met de ENT-toets bevestigen. Door de TNC wordt een statusvenster getoond, dat u over de voortgang van het kopiëren informeert, of



Data-overdracht beëindigen: cursor naar het linkervenster verschuiven en dan de softkey VENSTER indrukken. De TNC toont weer het standaardvenster voor bestandsbeheer




Om bij de weergave van twee bestandsvensters een andere directory te selecteren, moet de softkey voor het selecteren van de directory worden ingedrukt. Selecteer in het aparte venster met de pijltoetsen en de ENT-toets de gewenste directory!

De TNC op het netwerk

Om de Ethernet-kaart op uw netwerk aan te sluiten, zie "Ethernet-interface", pagina 683.

De TNC legt foutmeldingen tijdens netwerkbedrijf vast, zie "Ethernet-interface", pagina 683.

Wanneer de TNC op een netwerk is aangesloten, staan max. 7 extra stations in het linker directoryvenster ter beschikking (zie afbeelding). Alle eerder beschreven functies (station selecteren, bestanden kopiëren enz.) gelden ook voor netstations, voor zover hun toegangsautorisatie dit toelaat.

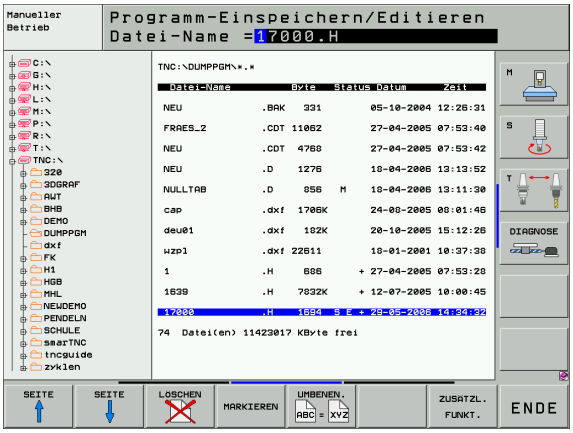

Netstation aansluiten en loskoppelen

PGM MGT

- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken, evt. met softkey VENSTER de beeldschermindeling zo kiezen als in de afbeelding rechtsboven is weergegeven

NETWERK

- Netstations beheren: softkey NETWERK (tweede softkeybalk) indrukken. De TNC toont in het rechtervenster mogelijke netstations waarop u toegang heeft. Met de hieronder omschreven softkeys kunnen voor elk station de aansluitingen worden vastgelegd

Functie	Softkey
Netwerkverbinding maken, de TNC schrijft in de kolom **Mnt** een **M**, wanneer de verbinding actief is. Er kunnen max. 7 extra stations op de TNC worden aangesloten	LOOPWERK VERBINDEN
Netwerkverbinding beëindigen	LOOPWERK VERBREKEN
Automatisch een netwerkverbinding tot stand brengen bij inschakeling van de TNC. De TNC schrijft in de kolom **Auto** een **A**, wanneer de verbinding automatisch tot stand wordt gebracht	AUTOM. VERBINDEN
Netwerkverbinding bij het inschakelen van de TNC niet automatisch maken	NIET AUTOM. VERBINDEN

De opbouw van een netwerkverbinding kan enige tijd duren. De TNC geeft dan rechtsboven in het beeldscherm **[READ DIR]** aan. De maximale overdrachtsnelheid ligt tussen 2 en 5 Mbit/s, afhankelijk van welk bestandstype overdracht plaatsvindt en hoe hoog de belasting van het net is.

USB-apparaten aan de TNC (FCL 2-functie)

Gegevens kunnen bijzonder eenvoudig met behulp van USB-apparaten worden opgeslagen resp. in de TNC worden geladen. De TNC ondersteunt de volgende USB-blokapparaten:

- Diskettestations met bestandssysteem FAT/VFAT
- Geheugensticks met bestandssysteem FAT/VFAT
- Harde schijven met bestandssysteem FAT/VFAT
- Cd-rom-stations met bestandssysteem Joliet (ISO9660)

Dergelijke USB-apparaten herkent de TNC bij het aansluiten ervan automatisch. USB-apparaten met andere bestandssystemen (bijv. NTFS) ondersteunt de TNC niet. De TNC geeft dan bij het aansluiten de foutmelding **`USB: TNC ondersteunt apparaat niet`**.



De TNC geeft de foutmelding **`USB: TNC ondersteunt apparaat niet`** ook als er een USB-hub wordt aangesloten. In dat geval de melding gewoon met de toets CE bevestigen.

In principe moeten alle USB-apparaten met de hiervoor vermelde bestandssystemen op de TNC kunnen worden aangesloten. Mochten er desondanks problemen optreden, neem dan contact op met HEIDENHAIN.

In Bestandsbeheer worden USB-apparaten als apart station in de directorystructuur weergegeven, zodat de in de voorgaande paragrafen beschreven functies voor bestandsbeheer ook voor USB-apparaten kunnen worden gebruikt.



Uw machinefabrikant kan vaste namen aan USB-apparaten toekennen. Machinehandboek raadplegen!

Om een USB-apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:



- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken



- Met de pijltoets het linkervenster selecteren



- Met een pijltoets het te verwijderen USB-apparaat selecteren



- Softkeybalk doorschakelen



- Additionele functies selecteren



- Functie voor het verwijderen van USB-apparaten selecteren: de TNC verwijdert het USB-apparaat uit de directorystructuur



- Bestandsbeheer afsluiten

Omgekeerd kunt u een eerder verwijderd USB-apparaat weer aansluiten, door de volgende softkey te gebruiken:



- Functie voor het opnieuw aansluiten van USB-apparaten selecteren



4

Programmeren: programmeerhulpmiddelen

4.1 Commentaar invoegen


Toepassing

Elke regel in een bewerkingsprogramma kan van commentaar voorzien worden met als doel programmastappen te verklaren resp. aanwijzingen te geven.



Als de TNC een commentaar niet meer volledig op het beeldscherm kan weergeven, verschijnt op het beeldscherm het teken **>>**.

Het laatste teken in een commentaarregel mag geen tilde (**~**) zijn.

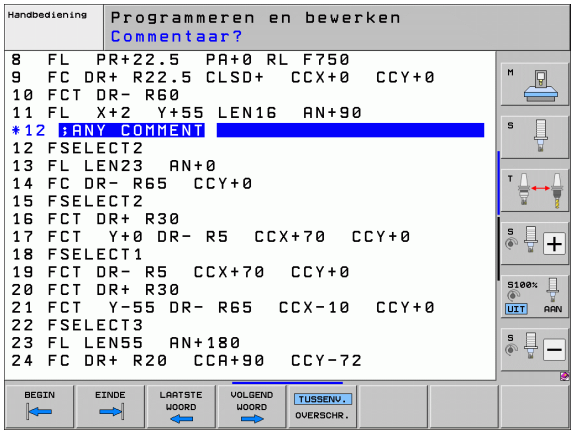

Er kan op drie verschillende manieren een commentaar worden toegevoegd:

Commentaar tijdens de programma-invoer

- Gegevens voor een programmaregel invoeren, dan ";" (puntkomma) op het lettertoetsenbord indrukken – de TNC komt met de vraag **Commentaar?**
- Commentaar invoeren en de regel met de toets END afsluiten

Commentaar achteraf toevoegen

- De regel selecteren waarachter het commentaar moet worden gezet
- Met de pijl-naar-rechts-toets het laatste woord in de regel selecteren: een puntkomma verschijnt aan het einde van de regel en de TNC komt met de vraag **Commentaar?**
- Commentaar invoeren en de regel met de toets END afsluiten

Commentaar in een eigen regel

- De regel selecteren waarachter het commentaar moet worden toegevoegd
- De programmeerdialoog met de toets ";" ((puntkomma) op het lettertoetsenbord openen
- Commentaar invoeren en de regel met de toets END afsluiten

Functies bij het bewerken van het commentaar

Functie	Softkey
Naar het begin van het commentaar springen	
Naar het einde van het commentaar springen	
Naar het begin van een woord springen. Woorden moeten met een spatie van elkaar worden gescheiden	
Naar het einde van een woord springen. Woorden moeten met een spatie van elkaar worden gescheiden	
Omschakelen van invoeg- naar overschrijfmodus	

4.2 Programma's structureren


Definitie, toepassingsmogelijkheid

De TNC maakt het mogelijk bewerkingsprogramma's met structureringsregels te becommentariëren. Structureringsregels zijn korte teksten (max. 37 tekens) die bedoeld zijn als uitleg of titels voor de daaropvolgende programmaregels.

Lange en ingewikkelde programma's kunnen door zinvolle structureringsregels overzichtelijker en begrijpelijker worden.

Dit vergemakkelijkt in het bijzonder latere veranderingen in het programma. Structureringsregels worden op een willekeurige plaats in het bewerkingsprogramma ingevoegd. Zij kunnen additioneel in een eigen venster weergegeven en ook bewerkt resp. aangevuld worden.

De ingevoegde structureringspunten worden door de TNC in een apart bestand beheerd (extensie .SEC.DEP). Hierdoor neemt de snelheid bij het navigeren in het structureringsvenster toe.

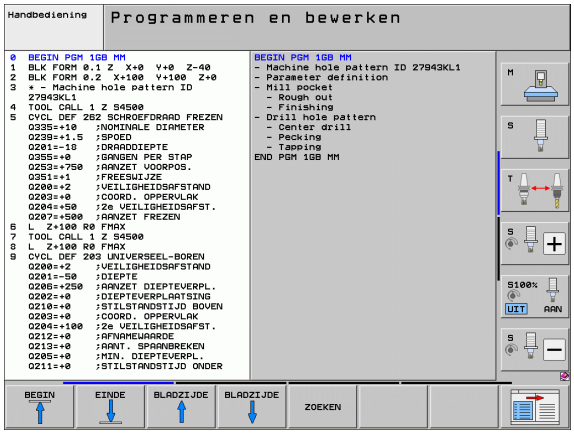

Structureringsvenster weergeven/wisselen van het actieve venster

PGM + VERDELING

- Structureringsvenster weergeven: beeldschermindeling PGM + VERDELING selecteren

- Ander actief venster selecteren: softkey "Ander venster kiezen" indrukken

Structureringsregel in het programmavenster (links) toevoegen

- Gewenste regel selecteren waarachter de structureringsregel moet worden ingevoegd

INDELING INVOEGEN

- Softkey INDELING INVOEGEN of toets * op het ASCII-toetsenbord indrukken

- Structureringstekst via lettertoetsenbord invoeren

- Eventueel structureringsdiepte met de softkey veranderen

Regels in structureringsvenster selecteren


Als in het structureringsvenster van regel naar regel wordt gesprongen, voert de TNC de regeluitlezing in het progammavenster mee. Zo kunnen in enkele stappen grote programmadelen worden overgeslagen.

4.3 De calculator

Bediening

De TNC beschikt over een calculator met de belangrijkste wiskundige functies.

- Met de toets CALC de calculator laten weergeven of weer sluiten
- Rekenfuncties met behulp van verkorte commando's via het lettertoetsenbord selecteren. De verkorte commando's worden in de calculator in kleur aangegeven

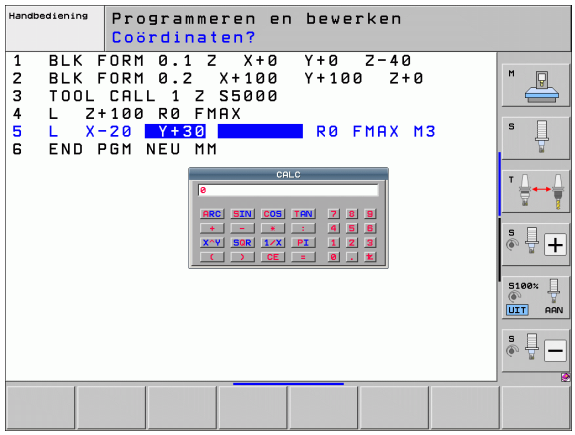

Rekenfunctie	Verkort commando (toets)
Optellen	+
Aftrekken	–
Vermenigvuldigen	*
Delen	:
Sinus	S
Cosinus	C
Tangens	T
Arc-sinus	AS
Arc-cosinus	AC
Arc-tangens	AT
Machtsverheffen	^
Vierkantswortel trekken	Q
Inversefunctie	/
Berekeningen tussen haakjes	( )
PI (3.14159265359)	P
Resultaat weergeven	=

Berekende waarde in het programma overnemen

- Met de pijltoetsen het woord selecteren waarin de berekende waarde wordt overgenomen
- Met de toets CALC de calculator laten weergeven en de gewenste berekening uitvoeren
- Toets "Actuele positie overnemen" indrukken: de TNC neemt de berekende waarde in het actieve invoerveld over en sluit de calculator

4.4 Grafische programmeerweergave


Wel/geen grafische programmeerweergave

Tijdens het maken van een programma kan de TNC de geprogrammeerde contour als een 2D-lijngrafiek weergeven.

- Naar de beeldschermindeling programma links en grafische weergave rechts gaan: toets SPLIT SCREEN en softkey PGM + GRAFISCH indrukken

AUTOM. TEKENEN UIT AAN

- Softkey AUTOM. TEKENEN op AAN zetten. Tijdens het invoeren van de programmaregels toont de TNC elke geprogrammeerde baanbeweging in het grafisch venster rechts

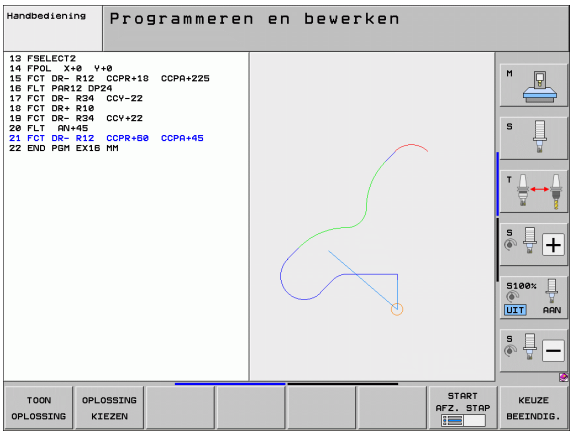

Moet het programmeren niet grafisch worden weergegeven, zet de softkey AUTOM. TEKENEN dan op UIT.

Bij AUTOM. TEKENEN AAN worden geen herhalingen van programmadelen meegetekend.

Een bestaand programma grafisch laten weergeven

- Kies met de pijltoetsen de regel tot waar grafisch weergegeven moet worden of druk op GOTO en voer het gewenste regelnummer direct in

RESET + START

- Grafisch weergeven: softkey RESET + START indrukken

Overige functies:

Functie	Softkey
Grafische programmeerweergave in zijn geheel maken	RESET + START
Grafische programmeerweergave regelgewijs maken	START AFZ. STAP
Grafische programmeerweergave in zijn geheel maken of na RESET + START voltooien	START
Grafische programmeerweergave stoppen. Deze softkey verschijnt alleen terwijl de TNC het programma grafisch weergeeft	STOP
Grafische programmeerweergave opnieuw tekenen, als er bijv. door overlappingen lijnen zijn gewist	OPNIEUW TEKENEN


De grafische programmeerweergave berekent geen zwenkfuncties mee. De TNC komt in dergelijke gevallen eventueel met een foutmelding.

Regelnummers weergeven/verbergen





- Softkeybalk omschakelen: zie afbeelding
- Regelnummers weergeven: softkey TONEN WEGLATEN REGELNR. op TONEN zetten
- Regelnummers weergeven: softkey TONEN WEGLATEN REGELNR. op WEGLATEN zetten

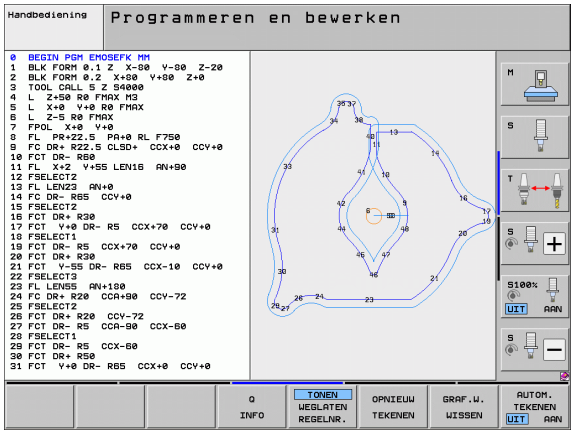

Grafische weergave wissen






- Softkeybalk omschakelen: zie afbeelding
- Grafische weergave wissen: softkey GRAF. W. WISSEN indrukken


Vergroting/verkleining van een detail

U kunt zelf bepalen hoe de grafische weergave moet worden afgebeeld. D.m.v. een kader wordt het detail voor vergroting of verkleining geselecteerd.

- Softkeybalk voor vergroting/verkleining van detail selecteren (tweede balk, zie afbeelding)

U beschikt dan over de volgende functies:

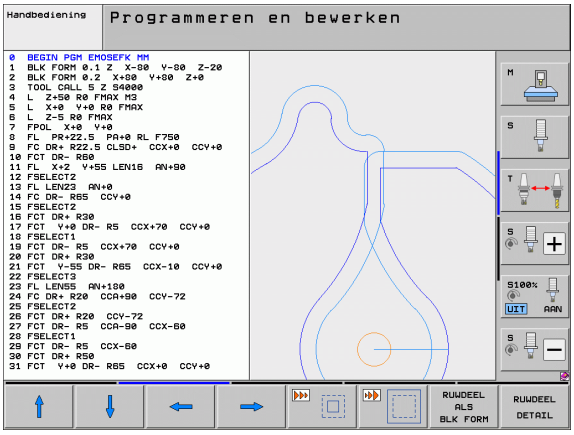

Functie	Softkey
Kader weergeven en verschuiven. Voor het verschuiven de softkey die op dat moment ingedrukt wordt, ingedrukt houden	
Kader verkleinen – voor het verkleinen softkey ingedrukt houden	
Kader vergroten – voor het vergroten softkey ingedrukt houden	



- Met de softkey ONBEW. WERKST. DETAIL het geselecteerde bereik overnemen

Met de softkey ONBEW. WERKST. ALS BLK FORM wordt het oorspronkelijke detail hersteld.

4.5 3D-lijngrafiek (FCL2-functie)

Toepassing


Met de driedimensionale lijngrafiek kunnen de geprogrammeerde verplaatsingen van de TNC driedimensionaal worden weergeven. Om details snel te kunnen herkennen, is er een krachtige zoomfunctie beschikbaar.

Met name extern gemaakte programma's kunnen met behulp van de 3D-lijngrafiek reeds vóór de bewerking op onregelmatigheden worden gecontroleerd, om ongewenste bewerkingsmerktekens op het werkstuk te voorkomen. Dergelijke bewerkingsmerktekens treden bijvoorbeeld op wanneer punten door de postprocessor foutief worden uitgegeven.

Om fouten snel te kunnen opsporen, markeert de TNC de in het linkervenster actieve regel in de 3D-lijngrafiek met een andere kleur (standaardinstelling: rood).

De 3D-lijngrafiek kunt u in de split-screen-modus of in de full-screen-modus gebruiken:

- Programma links en 3D-lijnen rechts weergeven: toets SPLIT SCREEN en softkey PROGRAMMA + 3D-LIJNEN indrukken
- 3D-lijngrafiek op het hele beeldscherm weergeven: toets SPLIT SCREEN en softkey 3D-LIJNEN indrukken

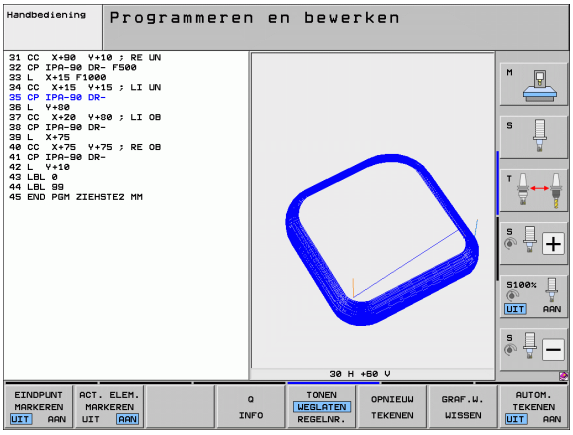

Functies van de 3D-lijngrafiek

Functie	Softkey
Zoomkader weergeven en naar boven verschuiven. Voor het verschuiven de softkey ingedrukt houden	
Zoomkader weergeven en naar beneden verschuiven. Voor het verschuiven de softkey ingedrukt houden	
Zoomkader weergeven en naar links verschuiven. Voor het verschuiven de softkey ingedrukt houden	
Zoomkader weergeven en naar rechts verschuiven. Voor het verschuiven de softkey ingedrukt houden	
Kader vergroten – voor het vergroten softkey ingedrukt houden	
Kader verkleinen – voor het verkleinen softkey ingedrukt houden	
Detailvergroting terugzetten, zodat de TNC het werkstuk volgens de geprogrammeerde BLK-Form toont	RUWDEEL ALS BLK FORM

Functie	Softkey
Detail overnemen	DETAIL OVERNEMEN
Werkstuk met de klok mee roteren	
Werkstuk tegen de klok in roteren	
Werkstuk achterover kantelen	
Werkstuk naar voren kantelen	
Weergave stapsgewijs inzoomen. Nadat de weergave is vergroot, geeft de TNC in de voetregel van het grafisch venster de letter **Z** weer	
Weergave stapsgewijs uitzoomen. Nadat de weergave is verkleind, geeft de TNC in de voetregel van het grafisch venster de letter **Z** weer	
Werkstuk op originele grootte weergeven	
Werkstuk in de laatste actieve weergave tonen	LAATSTE AANZICHT
Geprogrammeerde eindpunten door een punt op de lijn weergeven/niet weergeven	EINDPUNT MARKEREN UIT AAN
De in het linkervenster gekozen NC-regel in de 3D-lijngrafiek met een kleur geaccentueerd weergeven/niet weergeven	ACT. ELEM. MARKEREN UIT AAN
Regelnummers weergeven/niet weergeven	TONEN WEGLATEN REGELNR.

U kunt de 3D-lijngrafiek ook met de muis bedienen. De volgende functies zijn beschikbaar:

- Om het weergegeven draadmodel driedimensionaal te roteren: rechtermuisknop ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC toont een coördinatensysteem, dat de op dat moment actieve stand van het werkstuk aangeeft. Zodra de rechtermuisknop wordt losgelaten, past de TNC het werkstuk aan de gedefinieerde stand aan
- Om het weergegeven draadmodel te verschuiven: middelste muisknop, resp. muiswieltje, ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC verschuift het werkstuk in de desbetreffende richting. Zodra de middelste muisknop wordt losgelaten, verschuift de TNC het werkstuk naar de gedefinieerde positie
- Om met de muis op een bepaald gedeelte in te zoomen: terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, het rechthoekige zoombereik markeren. U kunt het zoombereik nog verplaatsen door de muis horizontaal of verticaal te bewegen. Zodra de linkermuisknop wordt losgelaten, vergroot de TNC het werkstuk naar het gedefinieerde bereik
- Om met de muis snel uit en in te zoomen: muiswieltje naar voren resp. achteren draaien
- Dubbelklikken met de rechtermuisknop: standaardaanzicht selecteren

NC-regels in de grafische weergave met een kleur accentueren



- Softkeybalk omschakelen



- Op het beeldscherm links gekozen NC-regel in de 3D-lijngrafiek rechts met een kleur markeren: softkey ACT. ELEM. MARKEREN UIT / AAN. op AAN zetten
- Op het beeldscherm links gekozen NC-regel in de 3D-lijngrafiek rechts niet met een kleur markeren: softkey ACT. ELEM. MARKEREN UIT / AAN. op UIT zetten

Regelnummers weergeven/verbergen



- Softkeybalk omschakelen



- Regelnummers weergeven: softkey TONEN WEGLATEN REGELNR. op TONEN zetten
- Regelnummers weergeven: softkey TONEN WEGLATEN REGELNR. op WEGLATEN zetten

Grafische weergave wissen



- Softkeybalk omschakelen



- Grafische weergave wissen: softkey GRAF. W. WISSEN indrukken

4.6 Directe hulp bij NC-foutmeldingen

Foutmeldingen weergeven

De TNC komt automatisch met foutmeldingen bij o.a.:

- verkeerde invoer
- logische fouten in het programma
- niet-uitvoerbare contourelementen
- gebruik van het tastsysteem in strijd met de voorschriften


Een foutmelding die het nummer van een programmaregel bevat, is door deze regel of een voorgaande regel veroorzaakt. TNC-meldteksten kunnen gewist worden met de CE-toets, nadat de foutoorzaak is opgeheven. Foutmeldingen die tot een crash van de besturing leiden, moeten worden bevestigd door op de END-toets te drukken. De TNC start dan opnieuw.

Om nadere informatie over een bepaalde foutmelding te verkrijgen, moet de HELP-toets ingedrukt worden. De TNC toont dan een venster waarin de foutoorzaak en het opheffen ervan beschreven staan.

HELP weergeven

HELP


- HELP weergeven: HELP-toets indrukken
- Beschrijving van de fout en de correctiemogelijkheden doorlezen. Eventueel geeft de TNC extra informatie weer, die handig is bij het opsporen van storingen door HEIDENHAIN-medewerkers. Met de CE-toets wordt het HELP-venster gesloten en tevens de betreffende foutmelding bevestigd.
- Fout overeenkomstig de beschrijving in het HELP-venster opheffen

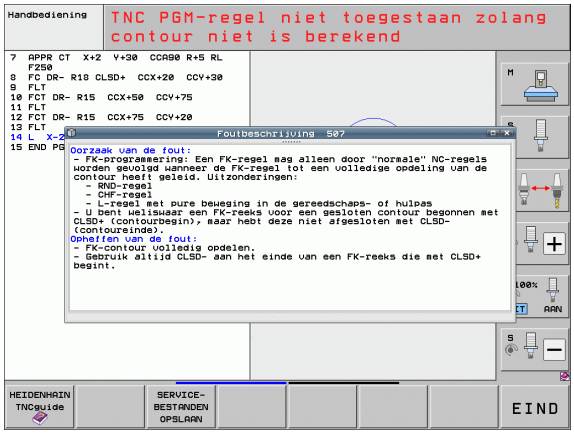

4.7 Lijst van alle actuele foutmeldingen

Functie

Met deze functie kunt u in een apart venster alle actuele foutmeldingen van de TNC laten weergeven. De TNC geeft fouten weer die zowel uit de NC als van uw machinefabrikant afkomstig zijn.

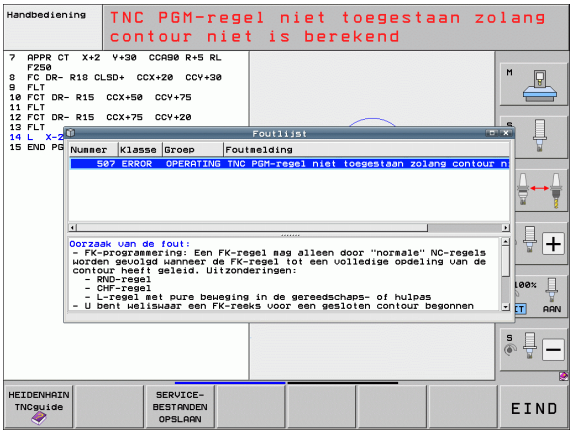

Foutenlijst weergeven

Zodra er ten minste één foutmelding is, kunt u de lijst laten weergeven:

ERR

- Lijst weergeven: toets ERR indrukken
- Met de pijltoetsen kunt u een van de actuele foutmeldingen selecteren
- Met de CE-toets of de DEL-toets wist u de geselecteerde foutmelding in het aparte venster. Als er maar één foutmelding geselecteerd is, sluit u gelijktijdig het aparte venster
- Apart venster sluiten: toets ERR opnieuw indrukken. Actuele foutmeldingen blijven behouden

Parallel met de foutlijst kunt u ook telkens de bijbehorende helptekst in een apart venster weergeven: toets HELP indrukken.

Vensterinhoud

Kolom	Betekenis
Nummer	Foutnummer (-1: geen foutnummer gedefinieerd) dat door HEIDENHAIN of uw machinefabrikant toegekend wordt
Klasse	Foutklasse. Legt vast hoe de TNC deze fout verwerkt: ■ **ERROR** Verzamelfoutklasse voor fouten waarbij, afhankelijk van de machinestatus resp. actieve werkstand, verschillende foutreacties kunnen worden geactiveerd ■ **FEED HOLD** De aanzet vrijgave wordt gewist ■ **PGM HOLD** De programma-uitvoering wordt onderbroken (STIB knippert) ■ **PGM ABORT** De programma-uitvoering wordt afgebroken (INTERNE STOP) ■ **EMERG. STOP** NOODSTOP wordt geactiveerd ■ **RESET** TNC voert een warme start uit ■ **WARNING** Waarschuwing, programma-uitvoering wordt voortgezet ■ **INFO** Infomelding, programma-uitvoering wordt voortgezet
Groep	Groep. Legt vast in welk deel van de bedrijfssysteemsoftware de foutmelding gegenereerd werd ■ **OPERATING** ■ **PROGRAMMING** ■ **PLC** ■ **GENERAL**
Foutmelding	Fouttekst die de TNC telkens weergeeft

Helpsysteem TNCguide oproepen

Met de softkey kunt u het helpsysteem van de TNC oproepen. U krijgt dan binnen het helpsysteem dezelfde foutmelding als die u ontvangt wanneer u de HELP-toets indrukt.



Wanneer de machinefabrikant ook een helpsysteem beschikbaar stelt, geeft de TNC de additionele softkey MACHINEFABRIKANT weer, waarmee u dit afzonderlijke helpsysteem kunt oproepen. Daar vindt u verdere gedetailleerde informatie over de betreffende foutmelding.



▶ Helpinformatie bij HEIDENHAIN-foutmeldingen oproepen



▶ Indien beschikbaar, helpinformatie voor machinespecifieke foutmeldingen oproepen

Servicebestanden maken

Met deze functie kunt u alle gegevens die relevant zijn voor servicedoeleinden in een zipbestand opslaan. De desbetreffende gegevens van de NC en PLC worden door de TNC in het bestand **TNC:\service\service<xxxxxxxx>.zip** opgeslagen. De TNC legt de naam van het bestand automatisch vast, waarbij met de unieke tekenreeks **xxxxxxxx** de systeemtijd wordt aangeduid.

U kunt op de volgende manieren een servicebestand maken:

- Op de softkey SERVICEBESTANDEN OPSLAAN drukken, nadat u de toets ERR hebt ingedrukt
- Van buitenaf, via de data-overdrachtsoftware TNCremoNT
- Bij het vastlopen van de NC-software door een ernstige fout genereert de TNC de servicebestanden automatisch
- Bovendien kan uw machinefabrikant ook voor PLC-foutmeldingen automatisch servicebestanden laten genereren.

O.a. de volgende gegevens worden in het servicebestand opgeslagen:

- Logboek
- PLC-logboek
- Geselecteerde bestanden (*.H/*.I/*.T/*.TCH/*.D) van alle werkstanden
- *.SYS-bestanden
- Machineparameters
- Informatie- en protocolbestanden van het besturingssysteem (deels te activeren via MP7691)
- PLC-geheugeninhoud
- In PLC:\NCMACRO.SYS gedefinieerde NC-macro's
- Informatie over de hardware


Bovendien kunt u in opdracht van de servicedienst nog een ander besturingsbestand **TNC:\service\userfiles.sys** in ASCII-formaat opslaan. De TNC neemt dan ook de daar opgegeven bestanden in het zipbestand op.

Het servicebestand bevat alle NC-gegevens die nodig zijn voor de storingsdiagnose. Met het verzenden van dit servicebestand gaat u ermee akkoord dat uw machinefabrikant of DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH deze gegevens voor diagnosedoeleinden gebruikt.

De maximumgrootte van een servicebestand bedraagt 40 MByte

4.8 Contextgevoelig helpsysteem TNCguide (FCL3-functie)

Toepassing

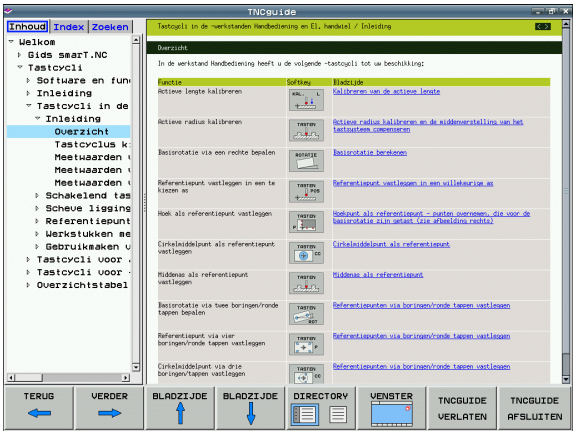

Het helpsysteem TNCguide is alleen beschikbaar wanneer uw besturingshardware een intern geheugen van ten minste 256 MByte heeft en bovendien FCL3 is ingesteld.

Het contextgevoelige helpsysteem **TNCguide** bevat de gebruikersdocumentatie in HTML-formaat. Het oproepen van de TNCguide vindt plaats via de HELP-toets, waarbij de TNC, mede afhankelijk van de situatie, de bijbehorende informatie direct toont (contextgevoelige oproep). Ook wanneer u een NC-regel bewerkt en de HELP-toets indrukt, komt u in de regel precies op de plaats in de documentatie waar de desbetreffende functie is beschreven.

Standaard wordt de Duitse en Engelse documentatie met de desbetreffende NC-software geleverd. De overige dialoogtalen stelt HEIDENHAIN gratis voor downloaden beschikbaar, zodra de desbetreffende vertalingen beschikbaar zijn (zie "Actuele helpbestanden downloaden" op pagina 177).

De TNC probeert in principe de TNCguide te starten in de taal die u als dialoogtaal hebt ingesteld op uw TNC. Als de bestanden van deze dialoogtaal voor uw TNC nog niet beschikbaar zijn, opent de TNC de Engelse versie.

De volgende gebruikersdocumentatie is in de TNCguide beschikbaar:

- Gebruikershandboek Klaartekstdialoog (**BHBKlartext.chm**)
- Gebruikershandboek DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Gebruikershandboek Cycli (**BHBcycles.chm**)
- Gebruikershandboek smarT.NC (gidsformaat, **BHBSmart.chm**)
- Lijst met alle NC-foutmeldingen (**errors.chm**)

Bovendien is nog het boekbestand **main.chm** beschikbaar waarin alle beschikbare chm-bestanden samengevat zijn weergegeven.


Desgewenst kan de machinefabrikant nog machinespecifieke documentatie in de **TNCguide** opnemen. Deze documenten verschijnen dan als apart boek in het bestand **main.chm**.

Werken met de TNCguide

TNCguide oproepen

De TNCguide kan op meerdere manieren worden gestart:

- De HELP-toets indrukken, wanneer de TNC niet op dat moment een foutmelding toont
- Door met de muisknop op softkeys te klikken, wanneer u eerst hebt geklikt op het helpsymbool dat rechtsonder op het beeldscherm wordt getoond
- Een helpbestand (CHM-bestand) openen via het bestandbeheer De TNC kan elk willekeurig CHM-bestand openen, ook wanneer dit niet op de harde schijf van de TNC is opgeslagen

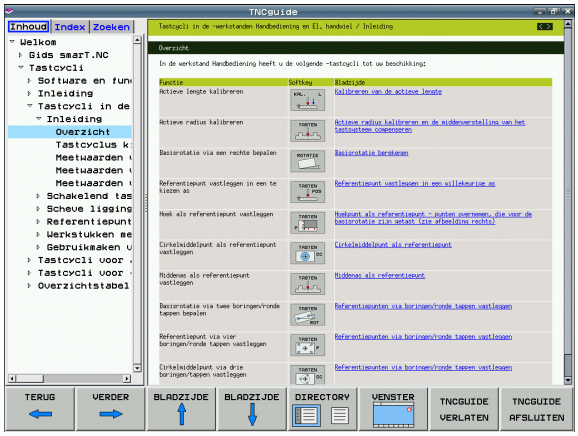

Wanneer er een of meer foutmeldingen zijn, geeft de TNC de directe helpinformatie voor de foutmeldingen. Om de **TNCguide** te kunnen starten, moet u eerst alle foutmeldingen bevestigen.

De TNC start bij het oproepen van het helpsysteem op de programmeerplaats bij de uitvoering met twee processors de systeemintern gedefinieerde standaardbrowser (in de regel de Internet Explorer) en bij de uitvoering met één processor een door HEIDENHAIN aangepaste browser.

Voor veel softkeys is een contextgevoelige oproep beschikbaar, waarmee u direct naar de functiebeschrijving van de betreffende softkey komt. Deze functie is alleen via de muisbediening beschikbaar. Ga als volgt te werk:

- Softkeybalk kiezen waarin de gewenste softkey is weergegeven
- Met de muis op het helpsymbool klikken dat door de TNC direct rechts in softkeybalk wordt weergegeven. De muiscursor verandert nu in een vraagteken
- Met het vraagteken klikken op de softkey waarvan u de functie verklaard wilt hebben. De TNC opent nu de TNCguide. Wanneer er voor de door u geselecteerde softkey geen invoerpunt bestaat, opent de TNC het boekbestand **main.chm**. Daarin moet u dan de gewenste uitleg zoeken met behulp van de functie 'Volledige tekst zoeken' of door handmatig te navigeren

Ook wanneer u juist bezig bent een NC-regel te bewerken, is er een contextgevoelige oproep beschikbaar:

- Willekeurige NC-regel selecteren
- Met pijltoetsen de cursor in de regel verplaatsen
- Op de HELP-toets drukken: de TNC start het helpsysteem en toont de beschrijving voor de actieve functie (geldt niet voor additionele functies of cycli die door uw machinefabrikant zijn geïntegreerd)

In de TNCguide navigeren

Met de muis kunt u het eenvoudigst door de TNCguide navigeren. Aan de linkerkant ziet u de inhoudsopgave. U kunt door te klikken op het naar rechts wijzende driehoekje de daaronder geplaatste hoofdstukken laten weergeven of door direct op het desbetreffende item te klikken de corresponderende pagina laten weergeven. De bediening is hetzelfde als bij de Windows Explorer.

Gelinkte teksten (kruisverwijzingen) zijn blauw en onderstreept weergegeven. Door op een link te klikken, wordt de corresponderende pagina geopend.

Vanzelfsprekend kunt u de TNCguide ook met toetsen en softkeys bedienen. De volgende tabel geeft een overzicht van de desbetreffende toetsfuncties.

Functie	Softkey
■ Inhoudsopgave links is actief: Het daaronder resp. daarboven liggende item kiezen ■ Tekstvenster rechts is actief: Pagina naar onderen resp. naar boven verschuiven, wanneer de tekst of grafische weergave niet compleet getoond wordt	
■ Inhoudsopgave links is actief: Inhoudsopgave openklappen. Wanneer de inhoudsopgave niet meer kan worden opengeklapt, volgt een sprong naar het rechtervenster. ■ Tekstvenster rechts is actief: Geen functie	
■ Inhoudsopgave links is actief: Inhoudsopgave dichtklappen ■ Tekstvenster rechts is actief: Geen functie	
■ Inhoudsopgave links is actief: Met de cursortoets gekozen pagina weergeven ■ Tekstvenster rechts is actief: Wanneer de cursor op een link staat, spring dan naar de gelinkte pagina.	
■ Inhoudsopgave links is actief: Tabs omschakelen tussen weergave van de inhoudsopgave, het trefwoordenregister en van de functie voor het doorzoeken van de complete tekst en omschakelen naar de rechterzijde van het beeldscherm ■ Tekstvenster rechts is actief: Sprong terug naar het linker venster	


Functie	Softkey
■ Inhoudsopgave links is actief: Het daaronder resp. daarboven liggende item kiezen ■ Tekstvenster rechts is actief: Naar de eerstvolgende link springen	 
Laatst getoonde pagina selecteren	
Verder bladeren, wanneer u de functie 'Laatst getoonde pagina selecteren' meermaals hebt gebruikt	
Eén pagina terugbladeren	
Eén pagina verderbladeren	
Inhoudsopgave weergeven/verbergen	
Wisselen tussen weergave van volledige en gedeeltelijke afbeelding. Bij de gedeeltelijke weergave ziet u nog een deel van het oppervlak van de TNC	
De focus wordt intern naar de TNC-toepassing omgeschakeld, zodat de besturing kan worden bediend wanneer de TNCguide is geopend. Wanneer de weergave van het complete beeld actief is, verkleint de TNC automatisch de venstergrootte voor de focuswisseling	
TNCguide sluiten	

Trefwoordenregister

De belangrijkste trefwoorden zijn in het trefwoordenregister (tabblad **Index**) vermeld en kunnen met een muisklik of met de cursortoetsen direct worden geselecteerd.

Het linkervenster is actief.

- Tabblad **Index** selecteren
- Invoerveld **Sleutelwoord** activeren
- Het gezochte woord invoeren, de TNC synchroniseert dan het trefwoordenregister met betrekking tot de ingevoerde tekst, zodat u het trefwoord in de opgenomen lijst sneller kunt vinden, of
- met de pijltoets het gewenste trefwoord laten oplichten
- met de ENT-toets informatie over het gekozen trefwoord laten weergeven

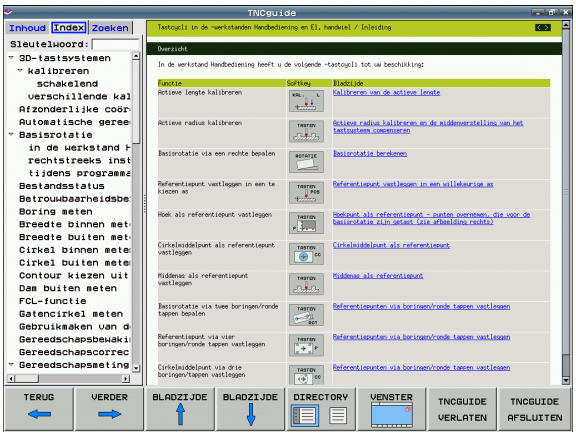

Volledige tekst zoeken

In het tabblad **Zoeken** kunt u in de complete TNCguide naar een bepaald woord zoeken.

Het linkervenster is actief.

- Tabblad **Zoeken** selecteren
- Invoerveld **Zoeken:** activeren
- Het gezochte woord invoeren en met de ENT-toets bevestigen. De TNC geeft een lijst van alle treffers met dit woord weer
- Met de pijltoets de gewenste positie laten oplichten
- Met de ENT-toets de gewenste treffer weergeven

U kunt slechts per woord door de gehele tekst zoeken.

Wanneer u de functie **Alleen in titels zoeken** activeert (met de muistoets of door het plaatsen van de cursor en vervolgens op de spatiebalk te drukken), doorzoekt de TNC niet de complete tekst maar slechts alle titels.

Actuele helpbestanden downloaden

De bij uw TNC-software behorende helpbestanden vindt u op de HEIDENHAIN-homepage **www.heidenhain.de** onder:

- Documentatie / informatief
- Documentatie
- Gebruikersdocumentatie
- TNCguide
- Gewenste taal selecteren, bijv. Nederlands
- TNC-besturingen
- Serie TNC 500
- Gewenste NC-softwarenummer, bijv. iTNC 530 (340 49x-06)
- In de tabel **Online-Help TNCguide (CHM-bestanden)** de gewenste taalversie selecteren
- Zipbestanden downloaden en uitpakken
- De uitgepakte CHM-bestanden op de TNC in de directory **TNC:\tncguide\de** resp. in de corresponderende taalsubdirectory plaatsen (zie ook de volgende tabel)



Als u de CHM-bestanden met TNCremoNT naar de TNC verzendt, moet u in de menuoptie **Extra**>**Configuratie**>**Modus**>**Overdracht in de binaire modus** de bestandsextensie **.CHM** invoeren.

Taal	TNC-directory
Duits	**TNC:\tncguide\de**
Engels	**TNC:\tncguide\en**
Tsjechisch	**TNC:\tncguide\cs**
Frans	**TNC:\tncguide\fr**
Italiaans	**TNC:\tncguide\it**
Spaans	**TNC:\tncguide\es**
Portugees	**TNC:\tncguide\pt**
Zweeds	**TNC:\tncguide\sv**
Deens	**TNC:\tncguide\da**
Fins	**TNC:\tncguide\fi**
Nederlands	**TNC:\tncguide\nl**
Pools	**TNC:\tncguide\pl**
Hongaars	**TNC:\tncguide\hu**
Russisch	**TNC:\tncguide\ru**

Taal	TNC-directory
Chinees (vereenvoudigd)	**TNC:\tncguide\zh**
Chinees (traditional)	**TNC:\tncguide\zh-tw**
Sloveens (software-optie)	**TNC:\tncguide\sl**
Noors	**TNC:\tncguide\no**
Slowaaks	**TNC:\tncguide\sk**
Lets	**TNC:\tncguide\lv**
Koreaans	**TNC:\tncguide\kr**
Estisch	**TNC:\tncguide\et**
Turks	**TNC:\tncguide\tr**
Roemeens	**TNC:\tncguide\ro**
Litouws	**TNC:\tncguide\lt**




5

Programmeren: gereedschappen

5.1 Gegevens gerelateerd aan gereedschap

Aanzet F

De aanzet **F** is de snelheid in mm/min (inch/min), waarmee het gereedschapsmiddelpunt zich op zijn baan verplaatst. De maximale aanzet kan voor elke machine-as verschillend zijn en wordt door machineparameters vastgelegd.

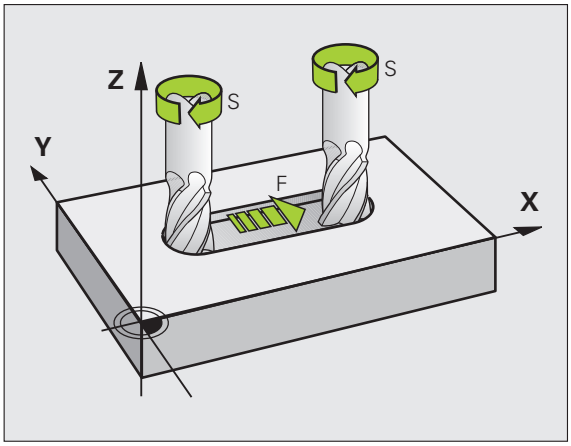

Invoer

De aanzet kan in de **TOOL CALL**-regel (gereedschapsoproep) en in elke positioneerregel worden ingevoerd (zie "Programmaregels met de baanfunctietoetsen maken" op pagina 229). In millimeter-programma's moet de aanzet in mm/min worden ingevoerd, in inch-programma's vanwege de resolutie in 1/10 inch/min.

IJlgang

Voor de ijlgang moet **F MAX** worden ingevoerd. Voor het invoeren **F MAX** moet bij de dialoogvraag **Aanzet F= ?** de ENT-toets of de softkey FMAX worden ingedrukt.

Om in ijlgang van de machine te verplaatsen, kunt u tevens de desbetreffende getalwaarde, bijv. **F30000**, programmeren. Deze ijlgang werkt, in tegenstelling tot **FMAX**, niet regelgewijs maar totdat u een nieuwe aanzet programmeert.

Werkingsduur

De met een getalwaarde geprogrammeerde aanzet geldt tot de regel waarin een nieuwe aanzet wordt geprogrammeerd. **F MAX** geldt alleen voor de regel waarin hij geprogrammeerd werd. Na de regel met **F MAX** geldt weer de laatste met getalwaarde geprogrammeerde aanzet.

Verandering tijdens de programma-afloop

Tijdens de programma-afloop kan de aanzet worden veranderd met de override-draaiknop F voor de aanzet.

Spiltoerental S

Het spiltoerental S wordt in omwentelingen per minuut (omw/min) in een **TOOL CALL**-regel ingevoerd (gereedschapsoproep). Als alternatief kan er ook een snijsnelheid Vc in m/min worden gedefinieerd.

Geprogrammeerde verandering

In het bewerkingsprogramma kan het spiltoerental met een **TOOL CALL**-regel veranderd worden, waarin uitsluitend het nieuwe spiltoerental wordt ingevoerd:

TOOL CALL

- Gereedschapsoproep programmeren: toets TOOL CALL indrukken
- Dialoog **Gereedschapsnummer?** met toets NO ENT overslaan
- Dialoog **Spilas parallel X/Y/Z ?** met toets NO ENT overslaan
- In de dialoog **Spiltoerental S= ?** het nieuwe spiltoerental invoeren en met de END-toets bevestigen, of met de softkey VC omschakelen naar invoer van de snijsnelheid


Verandering tijdens de programma-afloop

Tijdens de programma-afloop kan het spiltoerental veranderd worden met de override-draaiknop S voor het spiltoerental.

5.2 Gereedschapsgegevens

Voorwaarde voor de gereedschapscorrectie

Zoals gebruikelijk is, worden de coördinaten van de baanverplaatsingen overeenkomstig de maten van het werkstuk in de productietekening geprogrammeerd. Om de TNC in staat te stellen de baan van het gereedschapsmiddelpunt te berekenen, en dus een gereedschapscorrectie uit te voeren, moeten de lengte en radius van elk ingezet gereedschap worden ingevoerd.

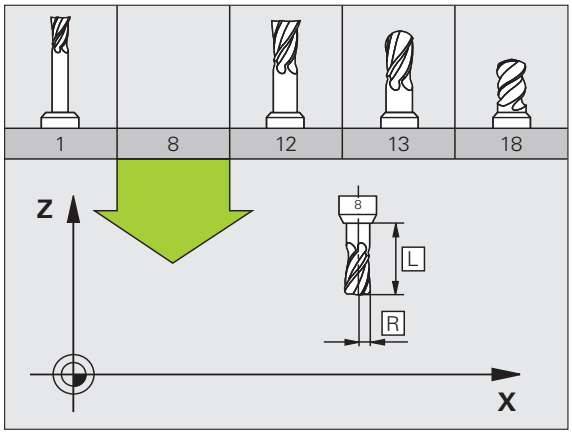

Gereedschapsgegevens kunnen of met de functie **TOOL DEF** direct in het programma of apart in gereedschapstabellen worden ingevoerd. Wanneer gereedschapsgegevens in tabellen worden ingevoerd, is uitgebreidere, gereedschapsspecifieke informatie beschikbaar. Wanneer het bewerkingsprogramma draait, houdt de TNC rekening met alle ingevoerde informatie.

Gereedschapsnummer, gereedschapsnaam

Elk gereedschap heeft een gereedschapsnummer tussen 0 en 30000. Wanneer met gereedschapstabellen wordt gewerkt, kunnen extra gereedschapsnamen worden toegekend. Gereedschapsnamen mogen uit maximaal **32 tekens** bestaan.


Toegestane tekens: # $ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _.

Verboden tekens: <spaties> ! " ' ( ) * + : ; < = > ? [/] ^ ` a b c d e f g h l j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

Het gereedschap met nr. 0 wordt als nulgereedschap vastgelegd en heeft een lengte van L=0 en een radius van R=0. In gereedschapstabellen moet het gereedschap T0 ook door L=0 en R=0 gedefinieerd worden.

Gereedschapslengte L

De gereedschapslengte L moet in principe als absolute lengte gerelateerd aan het gereedschapsreferentiepunt worden ingevoerd. De TNC heeft voor veel functies in combinatie met een meerassige bewerking absoluut de totale gereedschapslengte nodig.

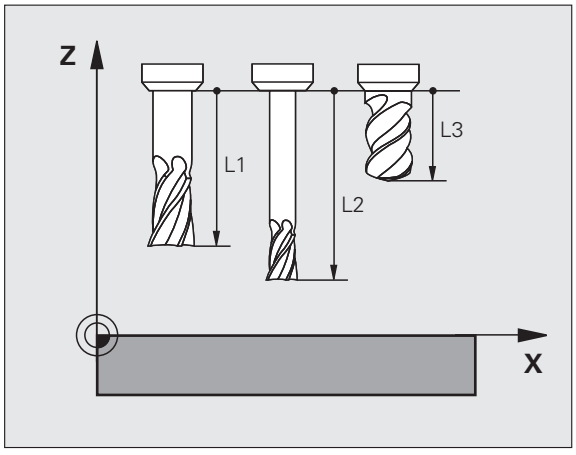

Gereedschapsradius R

De gereedschapsradius R moet direct worden ingevoerd.

Deltawaarden voor lengten en radiussen


Deltawaarden duiden afwijkingen voor lengte en radius van gereedschappen aan.

Een positieve deltawaarde staat voor een overmaat (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Bij een bewerking met overmaat wordt de waarde voor de overmaat bij het programmeren van de gereedschapsoproep met **TOOL CALL** ingevoerd.

Een negatieve deltawaarde betekent een ondermaat (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Een ondermaat wordt in de gereedschapstabel voor slijtage van een gereedschap ingevoerd.

Deltawaarden worden als getalwaarden ingevoerd, in een **TOOL CALL**-regel kan de waarde ook met een Q-parameter worden ingevoerd.

Invoerbereik: deltawaarden mogen max. ± 99,999 mm zijn.

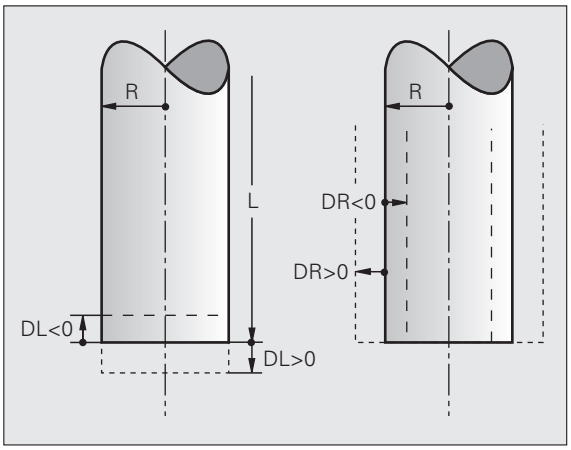

Deltawaarden uit de gereedschapstabel beïnvloeden de grafische weergave van het **gereedschap**. De weergave van het **werkstuk** blijft bij de simulatie gelijk.

Deltawaarden uit de **TOOL CALL**-regel veranderen tijdens de simulatie de weergavegrootte van het **werkstuk**. De gesimuleerde **gereedschapsgrootte** blijft gelijk.

Gereedschapsgegevens in het programma invoeren

Nummer, lengte en radius voor een bepaald gereedschap worden in het bewerkingsprogramma één keer in een **TOOL DEF**-regel vastgelegd:

- Gereedschapsdefinitie kiezen: toets TOOL DEF indrukken

TOOL DEF

- **Gereedschapsnummer**: met het gereedschapsnummer een gereedschap eenduidig kenmerken
- **Gereedschapslengte**: correctiewaarde voor de lengte
- **Gereedschapsradius**: correctiewaarde voor de radius

Tijdens de dialoog kan de waarde voor de lengte en radius direct in het dialoogveld worden ingevoegd: gewenste as-softkey indrukken.

Wanneer de gereedschapstabel TOOL.T actief is, dan zorgt een **TOOL DEF**-regel voor een voorselectie van gereedschap. Raadpleeg het machinehandboek.

Voorbeeld

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren

In een gereedschapstabel kunnen max. 30000 gereedschappen gedefinieerd en de gereedschapsgegevens ervan opgeslagen worden. Het aantal gereedschappen dat de TNC bij het openen van een nieuwe tabel genereert, kan met machineparameter 7260 worden vastgelegd. Raadpleeg ook de bewerkingsfuncties verderop in dit hoofdstuk. Om voor een gereedschap verschillende correctiegegevens te kunnen invoeren (gereedschapsnummer indexeren), moet u voor machineparameter 7262 een andere waarde dan 0 invoeren.

De gereedschapstabellen moeten worden gebruikt, wanneer:

- geïndexeerd gereedschap, bijvoorbeeld getrapte boren met verschillende lengtecorrecties, moet worden toegepast (zie pagina 193)
- de machine met een automatische gereedschapswisselaar is uitgerust
- met de TT 130 gereedschappen automatisch moeten worden gemeten (zie gebruikershandboek Tastcycli)
- met de bewerkingscyclus 22 moet worden nageruimd (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus RUIMEN)
- met de bewerkingscycli 251 t/m 254 moet worden gewerkt (zie gebruikershandboek Cycli, cycli 251 t/m 254)
- met automatische berekening van snijgegevens moet worden gewerkt

Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens

Afk.	Invoer	Dialoog
T	Nummer waarmee het gereedschap in het programma wordt opgeroepen (bijv. 5, index: 5.2).	-
NAAM	Naam waarmee u het gereedschap in het programma oproept. **Invoerbereik**: maximaal 32 tekens, alleen hoofdletters, geen spaties). Bij het kopiëren van gereedschapstabellen naar oudere softwareversies van de iTNC 530 of naar oudere TNC-besturingen dient u erop te letten dat gereedschapsnamen niet langer dan 16 tekens mogen zijn, omdat deze door de TNC bij het inlezen eventueel wordt afgekort (afgebroken). Dit kan tot fouten in combinatie met de functie Zustergereedschap leiden.	**Gereedschapsnaam?**
L	Correctiewaarde voor gereedschapslengte L. **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	**Gereedschapslengte?**
R	Correctiewaarde voor gereedschapsradius R. **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	**Gereedschapsradius R?**

Afk.	Invoer	Dialoog
R2	Gereedschapsradius 2 voor hoekradiusfrees (alleen voor driedimensionale radiuscorrectie of grafische weergave van de bewerking met radiusfrees). **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	**Gereedschapsradius R2?**
DL	Deltawaarde gereedschapslengte L. **Invoerbereik mm**: -999,9999 t/m +999,9999 **Invoerbereik inch**: -39,37 t/m +39,37	**Overmaat gereedschapslengte?**
DR	Deltawaarde gereedschapsradius R. **Invoerbereik mm**: -999,9999 t/m +999,9999 **Invoerbereik inch**: -39,37 t/m +39,37	**Overmaat gereedschapsradius?**
DR2	Deltawaarde gereedschapsradius R2. **Invoerbereik mm**: -999,9999 t/m +999,9999 **Invoerbereik inch**: -39,37 t/m +39,37	**Overmaat gereedschapsradius R2?**
LCUTS	Lengte van de snijkant van het gereedschap voor cyclus 22. **Invoerbereik mm**: 0 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +3936,9999	**Lengte snijkant in gereedschapsas?**
ANGLE	Maximale insteekhoek van het gereedschap bij pendelende insteekbeweging voor cyclus 22, 208 en 25x. **Invoerbereik**: 0 t/m 90°	**Maximale insteekhoek?**
TL	Gereedschapsblokkering vastleggen (**TL**: voor **T**ool **L**ocked = Engels voor gereedschap geblokkeerd). **Invoerbereik**: L of spatie	**GS geblokkeerd?** **Ja = ENT / Nee = NO ENT**
RT	Nummer zustergereedschap – indien beschikbaar – als reservegereedschap (**RT**: voor **R**eplacement **T**ool = Engels voor reservegereedschap); zie ook **TIME2**). **Invoerbereik**: 0 t/m 65535	**Zustergereedschap?**
TIME1	Maximale standtijd van het gereedschap in minuten. Dit is een machine-afhankelijke functie die in het machinehandboek wordt beschreven. **Invoerbereik**: 0 t/m 9999 minuten	**Max. standtijd?**
TIME2	Maximale standtijd van het gereedschap bij een **TOOL CALL** in minuten: bereikt of overschrijdt de actuele standtijd deze waarde, dan zet de TNC bij de volgende **TOOL CALL** het zustergereedschap in (zie ook **CUR.TIME**). **Invoerbereik**: 0 t/m 9999 minuten	**Maximale standtijd bij TOOL CALL?**

Afk.	Invoer	Dialoog
CUR.TIME	Actuele standtijd van het gereedschap in minuten: de TNC houdt de actuele standtijd (**CUR.TIME**: voor **CUR**rent **TIME** = Engels voor actuele/lopende tijd) automatisch bij. Voor te gebruiken gereedschappen kan vooraf een waarde worden ingevoerd. **Invoerbereik**: 0 t/m 99999 minuten	**Actuele standtijd?**
OVRTIME	Maximaal toegestane overschrijding van de standtijd van het gereedschap in minuten. Dit is een machine-afhankelijke functie die in het machinehandboek wordt beschreven. **Invoerbereik**: 0 t/m 99 minuten	**Toegestane standtijdoverschrijding?**
DOC	Gereedschapscommentaar. **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens	**Gereedschapscommentaar?**
PLC	Informatie over dit gereedschap waarvan overdracht aan de PLC moet plaatsvinden. **Invoerbereik**: bitgecodeerd 8 tekens	**PLC-status?**
PLC-VAL	Waarde van dit gereedschap waarvan overdracht aan de PLC moet plaatsvinden. **Invoerbereik**: -99999,9999 t/m +99999,9999	**PLC-waarde?**
PTYPE	Gereedschapstype voor verwerking in de plaatstabel. **Invoerbereik**: 0 t/m +99	**Gereedschapstype voor plaatstabel?**
NMAX	Begrenzing van het spiltoerental voor dit gereedschap. Zowel de geprogrammeerde waarde (foutmelding) als een toerentalverhoging via potentiometers wordt bewaakt. Functie niet actief: **–** invoeren. **Invoerbereik**: 0 t/m +99999, functie niet actief: **–** invoeren	**Max. toerental [1/min]?**
LIFTOFF	Vastleggen of de TNC het gereedschap bij een NC-stop of bij stroomuitval in de richting van de positieve gereedschapsas moet terugtrekken, om markeringen door vrije sneden op de contour te voorkomen. Wanneer **Y** is gedefinieerd, trekt de TNC het gereedschap met max. 30 mm van de contour terug, wanneer deze functie in het NC-programma met M148 geactiveerd werd (zie "Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten: M148" op pagina 403). **Invoer**: Y en N	**Gereedschap vrijzetten Ja/Nee?**
P1 ... P4	Machine-afhankelijke functie: overdracht van een waarde aan de PLC. Raadpleeg het machinehandboek. **Invoerbereik**: -99999,9999 t/m +99999,9999	**Waarde?**

Afk.	Invoer	Dialoog
KINEMATIC	Machine-afhankelijke functie: kinematicabeschrijving voor hoekfreeskoppen die naast de actieve machinekinematica door de TNC verrekend worden. Beschikbare kinematicabeschrijvingen met de softkey KINEMATICA TOEWIJZEN selecteren (zie ook "Kinematica van GS-houder" op pagina 195). **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens	**Extra kinematicabeschrijving?**
T-ANGLE	Punthoek van het gereedschap. Wordt door de boorcycli 200, 203, 205 en 240 gebruikt, om uit de diameter-invoer de diepte te kunnen berekenen. **Invoerbereik**: -180 t/m +180°	**Gereedschapspunthoek (type DRILL+CSINK)?**
PITCH	Spoed van het gereedschap. Wordt door de draadtapcycli 206, 207 en 209 gebruikt om te bewaken of de in de cyclus gedefinieerde spoed met de spoed van het gereedschap overeenkomt. **Invoerbereik mm**: -99999,99990 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	**Spoed (alleen gereedschapstype TAP)?**
AFC	Regelinstelling voor de adaptieve aanzetregeling AFC die u in de kolom **NAME** van de tabel AFC.TAB hebt vastgelegd. Regelstrategie met de softkey AFC REGELINST. TOEWIJZEN (3e softkeybalk) overnemen **Invoerbereik**: maximaal 10 tekens	**Regelstrategie?**
DR2TABLE	Software-optie **3D-ToolComp**: naam van de correctiewaardetabel invoeren waaruit de TNC de hoekafhankelijke deltaradiuswaarden **DR2** moet halen (zie ook "Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie (software-optie 3D-ToolComp)" op pagina 546) **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens zonder bestandsextensie	**Correctiewaardetabel?**
LAST_USE	Datum en tijdstip waarop de TNC het gereedschap de laatste keer met **TOOL CALL** heeft ingespannen **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens, formaat intern vastgelegd: datum = JJJJ.MM.DD, tijd = hh.mm	**Datum/tijdstip laatste GS-oproep?**

Afk.	Invoer	Dialoog
ACC	Actieve chatter-onderdrukking voor het desbetreffende gereedschap in- of uitschakelen (zie ook "Actieve chatter-onderdrukking ACC (software-optie)" op pagina 459). **Invoerbereik**: 0 (niet actief) en 1 (actief)	**ACC-status 1=actief/0=niet actief**
CR	Machine-afhankelijke functie: overdracht van een waarde aan de PLC. Raadpleeg het machinehandboek. **Invoerbereik**: -99999,9999 t/m +99999,9999	**Waarde?**
CL	Machine-afhankelijke functie: overdracht van een waarde aan de PLC. Raadpleeg het machinehandboek. **Invoerbereik**: -99999,9999 t/m +99999,9999	**Waarde?**

Gereedschapstabel: gereedschapsgegevens voor de automatische gereedschapsmeting

Beschrijving van de cycli voor automatische gereedschapsmeting: zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering

Afk.	Invoer	Dialoog
CUT	Aantal snijkanten van gereedschap (max. 99 snijkanten) **Invoerbereik**: 0 t/m 99	Aantal snijkanten?
LTOL	Toelaatbare afwijking van gereedschapslengte L voor vaststellen van slijtage. Bij overschrijding van de ingevoerde waarde blokkeert de TNC het gereedschap (status **L**). Invoerbereik: 0 t/m 0,9999 mm **Invoerbereik mm**: 0 t/m +0.9999 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +0.03936	Slijttolerantie: lengte?
RTOL	Toelaatbare afwijking van gereedschapsradius R voor vaststellen van slijtage. Bij overschrijding van de ingevoerde waarde blokkeert de TNC het gereedschap (status **L**). Invoerbereik: 0 t/m 0,9999 mm **Invoerbereik mm**: 0 t/m +0.9999 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +0.03936	Slijttolerantie: radius?
R2TOL	Toelaatbare afwijking van gereedschapsradius R2 voor vaststellen van slijtage. Bij overschrijding van de ingevoerde waarde blokkeert de TNC het gereedschap (status **L**). Invoerbereik: 0 t/m 0,9999 mm **Invoerbereik mm**: 0 t/m +0.9999 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +0.03936	Slijttolerantie: radius 2?
DIRECT.	Snijrichting van het gereedschap voor meting met roterend gereedschap	Snijrichting (M3 = –)?
TT:R-OFFS	Lengtemeting: verstelling van het gereedschap tussen midden van stift en midden van gereedschap. Vooraf ingestelde waarde: gereedschapsradius R (toets NO ENT geeft **R**) **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	Gereedschapsverstelling radius?
TT:L-OFFS	Radiusmeting: extra verstelling van het gereedschap t.o.v. MP6530 tussen bovenkant stift en onderkant gereedschap. Vooraf ingestelde waarde: 0 **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	Gereedschapsverstelling lengte?

Afk.	Invoer	Dialoog
LBREAK	Toelaatbare afwijking van de gereedschapslengte **L** voor vaststellen breuk. Bij overschrijding van de ingevoerde waarde blokkeert de TNC het gereedschap (status **L**). Invoerbereik: 0 t/m 0,9999 mm **Invoerbereik mm**: 0 t/m 3,2767 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +0,129	**Breuktolerantie: lengte?**
RBREAK	Toelaatbare afwijking van gereedschapsradius R voor vaststellen breuk. Bij overschrijding van de ingevoerde waarde blokkeert de TNC het gereedschap (status **L**). Invoerbereik: 0 t/m 0,9999 mm **Invoerbereik mm**: 0 t/m 0.9999 **Invoerbereik inch**: 0 t/m +0.03936	**Breuktolerantie: radius?**

Gereedschapstabel: gereedschapsgegevens voor automatische berekening van toerental/aanzet

Afk.	Invoer	Dialoog
TYPE	Gereedschapstype: softkey TYPE TOEWIJZEN (3e softkeybalk); de TNC toont een venster waarin het gereedschapstype kan worden gekozen. Alleen de gereedschapstypen DRILL en MILL zijn momenteel met functies bezet	Gereedschapstype?
TMAT	Snijmateriaal gereedschap: softkey SNIJMATERIAAL TOEWIJZEN (3e softkeybalk); de TNC toont een venster waarin het snijmateriaal kan worden geselecteerd **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens	Snijmateriaal gereedschap?
CDT	Snijgegevenstabel: softkey CDT KIEZEN (3e softkeybalk); de TNC toont een venster waarin de snijgegevenstabel kan worden geselecteerd **Invoerbereik**: maximaal 16 tekens	Naam snijgegevenstabel?

Gereedschapstabel: gereedschapsgegevens voor schakelende tastsystemen (alleen als bit1 in MP7411 = 1 is ingesteld, zie ook gebruikershandboek Tastcycli)

Afk.	Invoer	Dialoog
CAL-OF1	De TNC slaat bij het kalibreren de middenverstelling in de hoofdas van een taster in deze kolom op, wanneer in het kalibratiemenu een gereedschapsnummer is aangegeven **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	Middenverstell. taster hoofdas?
CAL-OF2	De TNC slaat bij het kalibreren de middenverstelling in de nevenas van een taster in deze kolom op, wanneer in het kalibratiemenu een gereedschapsnummer is aangegeven **Invoerbereik mm**: -99999,9999 t/m +99999,9999 **Invoerbereik inch**: -3936,9999 t/m +3936,9999	Middenverstell. taster nevenas?
CAL-ANG	De TNC slaat bij het kalibreren op bij welke spilhoek een taster is gekalibreerd, wanneer in het kalibratiemenu een gereedschapsnummer is aangegeven **Invoerbereik**: -360 tot +360°	Spilhoek bij het kalibreren?

Gereedschapstabellen bewerken

De voor de programma-uitvoering geldende gereedschapstabel heeft de bestandsnaam TOOL.T. TOOL.T moet in de directory TNC:\ opgeslagen zijn en kan alleen in een machinewerkstand bewerkt worden. Gereedschapstabellen die gearchiveerd moeten worden of voor de programmatest moeten worden ingezet, krijgen een willekeurige andere bestandsnaam met de extensie .T.

Gereedschapstabel TOOL.T openen:


- Willekeurige machinewerkstand selecteren

GEREED.-TABEL

- Gereedschapstabel selecteren: softkey GEREEDSCHAPSTABEL indrukken

BEWERKEN UIT AAN

- Softkey BEWERKEN op "AAN" zetten

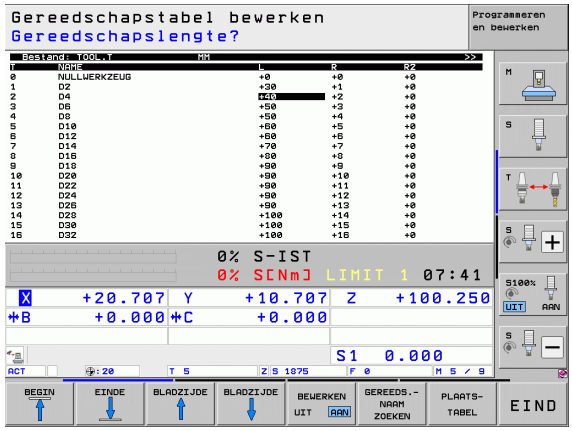

Willekeurige andere gereedschapstabel openen

- Werkstand Programmeren/bewerken selecteren

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Keuze van bestandstypen weergeven: softkey TYPE KIEZEN indrukken
- Bestanden van het type .T weergeven: softkey TOON .T indrukken
- Selecteer een bestand of voer een nieuwe bestandsnaam in. Bevestig met de ENT-toets of met de softkey KIEZEN

Bewerkingsfuncties

Wanneer een gereedschapstabel voor het bewerken is geopend, kan de cursor in de tabel met de pijltoetsen of met de softkeys op elke willekeurige plaats gezet worden. Op een willekeurige positie kunnen de opgeslagen waarden overschreven of kunnen nieuwe waarden ingevoerd worden. Extra bewerkingsfuncties kunnen uit de tabel op de volgende bladzijde worden afgelezen.

Als de TNC de posities niet allemaal tegelijkertijd kan weergeven, dan verschijnt in de balk boven in de tabel het symbool "**>>**" resp. "**<<**".

Bewerkingsfuncties voor gereedschapstabellen	Softkey
Begin van de tabel selecteren	BEGIN
Einde van de tabel selecteren	EINDE
Vorige pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Volgende pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Gereedschapsnaam in de tabel zoeken	GEREEDS.-NAAM ZOEKEN
Informatie over het gereedschap in kolommen weergeven of alle informatie over het gereedschap op een beeldschermpagina weergeven	LIJST FORMULIER
Sprong naar het begin van de regel	BEGIN REGEL
Sprong naar het einde van de regel	EINDE REGEL
Oplichtend veld kopiëren	ACTUELE WAARDE KOPIËREN
Gekopieerd veld invoegen	GEKOP. WAARDE INVOEGEN
In te voeren aantal regels (gereedschappen) aan tabeleinde toevoegen	N REGELS AAN EINDE TOEVOEGEN
Regel met geïndexeerd gereedschapsnummer na de actuele regel invoegen. Deze functie is alleen actief wanneer u voor een gereedschap verschillende correctiegegevens mag opslaan (machineparameter 7262 ongelijk aan 0). De TNC voegt na de laatste index een kopie van de gereedschapsgegevens in en verhoogt de index met 1. Toepassing: bijv. getrapte boor met verschillende lengtecorrecties	REGEL TUSSENV.

Bewerkingsfuncties voor gereedschapstabellen	Softkey
Huidige regel (gereedschap) wissen: de TNC wist de inhoud van de tabelregel. Als het te wissen gereedschap in de plaatstabel is ingevoerd, dan is de werking van deze functie afhankelijk van machineparameter 7263 (zie "Lijst met algemene gebruikerparameters" op pagina 717)	REGELS WISSEN
Plaatsnummers weergeven / niet weergeven	PLAATSNR. WEERGEVEN VERBERGEN
Alle gereedschappen tonen / alleen de gereedschappen tonen die in de plaatstabel zijn opgeslagen	GEREEDSCH WEERGEVEN VERBERGEN
In gereedschapstabel gereedschapsnaam van het geselecteerde gereedschap opzoeken. De TNC toont de lijst met identieke namen in een apart venster wanneer u een gereedschap met dezelfde naam vindt. Wanneer u in het venster op het desbetreffende gereedschap dubbelklikt, of met pijltoetsen selecteert en met de ENT-toets bevestigt, plaatst de TNC de cursor op het geselecteerde gereedschap.	ACT. GS-NAAM ZOEKEN
Alle gereedschapsgegevens van een regel kopiëren (ook mogelijk met CTRL+C)	REGEL KOPIEREN
Eerder gekopieerde gereedschapsgegevens weer invoegen (ook mogelijk met CTRL+V)	GEKOP. REGEL INVOEGEN

Gereedschapstabel verlaten

- Bestandsbeheer oproepen en een bestand van een ander type selecteren, bijv. een bewerkingsprogramma

Opmerkingen betreffende gereedschapstabellen

Via de machineparameter 7266.x wordt vastgelegd, welke gegevens in een gereedschapstabel ingevoerd kunnen worden en in welke volgorde ze worden vermeld.

Het is mogelijk afzonderlijke kolommen of regels van een gereedschapstabel te overschrijven met de inhoud van een ander bestand. Voorwaarden:

- het doelbestand moet reeds bestaan
- het te kopiëren bestand mag alleen de vervangende kolommen (regels) bevatten


Afzonderlijke kolommen of regels worden gekopieerd met de softkey VELDEN VERVANGEN (zie "Afzonderlijk bestand kopiëren" op pagina 134).

Kinematica van GS-houder

Om de kinematica van de gereedschapshouder te kunnen verrekenen, moet de TNC door uw machinefabrikant worden aangepast. Uw machinefabrikant moet met name de juiste kinematica van de gereedschapshouders of parametriseerbare gereedschapshouders beschikbaar stellen. Raadpleeg het machinehandboek!

In de gereedschapstabel TOOL.T kunt u in de kolom **KINEMATIC** eventueel aan elk gereedschap extra kinematica van de gereedschapshouder toewijzen. In het eenvoudigste geval kan met deze kinematica van de gereedschapshouder de spanschacht worden gesimuleerd, zodat daarmee bij de dynamische botsingsbewaking rekening wordt gehouden. Bovendien kunt u met deze functie heel eenvoudig hoekkoppen in de machinekinematica integreren.

HEIDENHAIN stelt de kinematica voor gereedschapshouders voor HEIDENHAIN-tastsystemen beschikbaar. Neem hiervoor eventueel contact op met HEIDENHAIN.

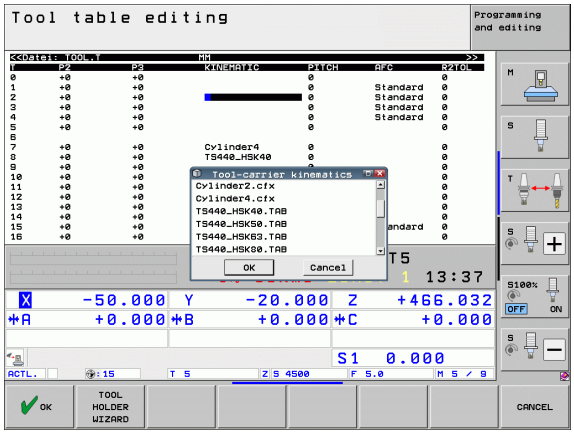

Kinematica van gereedschapshouder toewijzen

Ga als volgt te werk om kinematica van de gereedschapshouder aan een gereedschap toe te wijzen:

- Willekeurige machinewerkstand selecteren
- Gereedschapstabel selecteren: softkey GEREEDSCHAPSTABEL indrukken
- Softkey BEWERKEN op "AAN" zetten
- Laatste softkeybalk selecteren
- Lijst met de beschikbare kinematica weergeven: de TNC toont alle kinematica van de GS-houder (.TAB-bestanden) en alle door u geparametriseerde kinematica van de GS-houder (.CFX-bestanden) 191Bovendien ziet u in het keuzevenster een preview van de op dat moment actieve voorbeeldgrafiek
- Met de pijltoetsen de gewenste kinematica kiezen en met softkey OK overnemen


Volg ook de aanwijzingen op voor het beheer van GS-houders in combinatie met de dynamische botsingsbewaking DCM: Zie "Gereedschapsbeheer (software-optie DCM)" op pagina 428.

Overschrijven van afzonderlijke gereedschapsgegevens vanaf een externe pc

Met de data-overdrachtsoftware TNCremoNT van HEIDENHAIN beschikt u over een bijzonder handige methode om willekeurige gereedschapsgegevens vanaf een externe pc te overschrijven (zie "Software voor data-overdracht" op pagina 681). Deze applicatie kan worden toegepast wanneer u gereedschapsgegevens op een extern voorinstelapparaat wilt bepalen en vervolgens naar de TNC wilt verzenden. Ga daarbij als volgt te werk:

- Gereedschapstabel TOOL.T naar de TNC kopiëren, bijv. naar TST.T
- Data-overdrachtsoftware TNCremoNT op de pc starten
- Verbinding met de TNC tot stand brengen
- Gekopieerde gereedschapstabel TST.T naar de pc verzenden
- Bestand TST.T met een teksteditor naar keuze reduceren tot het daadwerkelijk te wijzigen aantal regels en kolommen (zie afbeelding). Let er daarbij op dat de kopregel niet wordt gewijzigd en dat de gegevens altijd uitgelijnd in de kolom worden opgenomen. Het gereedschapsnummer (kolom T) hoeft niet doorlopend te zijn
- In TNCremoNT menuoptie <Extra> en <TNCcmd> kiezen: TNCcmd wordt gestart
- Om bestand TST.T naar de TNC te verzenden, dient het volgende commando te worden ingevoerd en met behulp van Return te worden uitgevoerd (zie afbeelding):
  put tst.t tool.t /m

```
BEGIN TST    .T MM
T       NAME              L          R
1                         +12.5      +9
3                         +23.15     +3.5
[END]
```

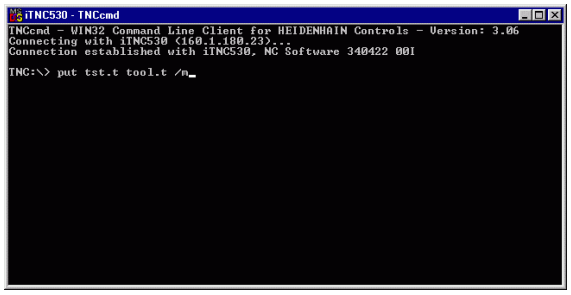

Bij het verzenden worden uitsluitend die gereedschapsgegevens overschreven die in het deelbestand (bijv. TST.T) zijn gedefinieerd. Alle andere gereedschapsgegevens van de tabel TOOL.T blijven ongewijzigd.


Hoe gereedschapstabellen via Bestandsbeheer van de TNC kunnen worden gekopieerd, is beschreven onder Bestandsbeheer (zie "Tabel kopiëren" op pagina 136).

Plaatstabel voor gereedschapswisselaar

De machinefabrikant past het aantal beschikbare functies van de plaatstabel aan uw machine aan. Raadpleeg het machinehandboek!

Voor de automatische gereedschapswissel heeft u de plaatstabel TOOL_P.TCH nodig. De TNC beheert meerdere plaatstabellen met willekeurige bestandsnamen. De plaatstabel die u voor de programma-afloop wilt activeren, kan in een werkstand Programma-afloop via Bestandsbeheer (status M) worden geselecteerd. Om in een plaatstabel meerdere magazijnen te kunnen beheren (plaatsnummer indexeren), stelt u voor de machineparameters 7261.0 t/m 7261.3 een andere waarde dan 0 in.

De TNC kan maximaal **9999 magazijnplaatsen** in de plaatstabel beheren.

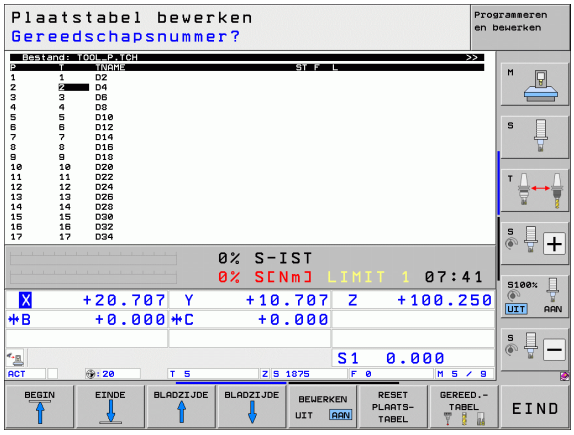

Plaatstabel in een werkstand Programma-afloop bewerken

GEREED.-TABEL

▶ Gereedschapstabel selecteren: softkey GEREEDSCHAPSTABEL indrukken

PLAATS-TABEL

▶ Plaatstabel selecteren: softkey PLAATSTABEL indrukken

BEWERKEN UIT AAN

▶ Softkey BEWERKEN op AAN zetten. Het kan zijn dat dit op uw machine niet nodig resp. mogelijk is: raadpleeg het machinehandboek

Plaatstabel in de werkstand Programmeren/bewerken selecteren

PGM MGT

- Bestandsbeheer oproepen
- Keuze van bestandstypen weergeven: softkey TYPE KIEZEN indrukken
- Bestanden van het type .TCH weergeven: softkey TCH FILES indrukken (tweede softkeybalk)
- Selecteer een bestand of voer een nieuwe bestandsnaam in. Bevestig met de ENT-toets of met de softkey KIEZEN

Afk.	Invoer	Dialoog
P	Plaatsnummer gereedschap in gereedschapsmagazijn	-
T	Gereedschapsnummer	**Gereedschapsnummer?**
ST	Gereedschap is speciaal gereedschap (**ST**: voor **S**pecial **T**ool = Engels voor speciaal gereedschap); als het speciale gereedschap plaatsen voor en achter zijn plaats blokkeert, blokkeert u de desbetreffende plaats in kolom L (status L)	**Spec. gereedschap?**
F	Gereedschap altijd op dezelfde plaats in het magazijn terugzetten (**F**: voor **F**ixed = Engelse term voor vast)	**Vaste plaats? Ja = ENT / Nee = NO ENT**
L	Plaats blokkeren (**L**: voor **L**ocked = Engels voor geblokkeerd, zie ook kolom ST)	**Plaats geblokkeerd Ja = ENT / Nee = NO ENT**
PLC	Overdracht van informatie betreffende deze gereedschapsplaats naar de PLC	**PLC-status?**
TNAME	Weergave van de gereedschapsnaam uit TOOL.T	-
DOC	Weergave van commentaar met betrekking tot gereedschap TOOL.T	-
PTYPE	Gereedschapstype. Functie wordt door de machinefabrikant gedefinieerd. Raadpleeg de machinedocumentatie	**Gereedschapstype voor plaatstabel?**
P1 ... P5	Functie wordt door de machinefabrikant gedefinieerd. Raadpleeg de machinedocumentatie	**Waarde?**
RSV	Plaatsreservering voor matrixwisselaar	**Plaats reserv.: Ja = ENT/Nee = NOENT**
LOCKED_ABOVE	Matrixwisselaar: plaats boven blokkeren	**Plaats boven blokkeren?**
LOCKED_BELOW	Matrixwisselaar: plaats onder blokkeren	**Plaats onder blokkeren?**
LOCKED_LEFT	Matrixwisselaar: plaats links blokkeren	**Plaats links blokkeren?**
LOCKED_RIGHT	Matrixwisselaar: plaats rechts blokkeren	**Plaats rechts blokkeren?**
S1 ... S5	Functie wordt door de machinefabrikant gedefinieerd. Raadpleeg de machinedocumentatie	**Waarde?**

Bewerkingsfuncties voor plaatstabellen	Softkey
Begin van de tabel selecteren	BEGIN
Einde van de tabel selecteren	EINDE
Vorige pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Volgende pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Plaatstabel terugzetten	RESET PLAATS-TABEL
Kolom gereedschapsnummer T terugzetten	RESET KOLOM T
Sprong naar begin van de volgende regel	VOLGENDE REGEL
Kolom terugzetten in oorspronkelijke toestand. Geldt alleen voor kolommen **RSV**, **LOCKED_ABOVE**, **LOCKED_BELOW**, **LOCKED_LEFT** en **LOCKED_RIGHT**	KOLOM TERUG-ZETTEN
Alle gereedschapsgegevens van een regel kopiëren (ook mogelijk met CTRL+C)	REGEL KOPIËREN
Eerder gekopieerde gereedschapsgegevens weer invoegen (ook mogelijk met CTRL+V)	GEKOP. REGEL INVOEGEN

Gereedschapsgegevens oproepen

Een gereedschapsoproep TOOL CALL in het bewerkingsprogramma wordt door middel van onderstaande gegevens geprogrammeerd:

- Gereedschapsoproep met toets TOOL CALL selecteren

TOOL CALL

- **Gereedschapsnummer**: nummer of naam van het gereedschap invoeren. Het gereedschap hebt u vooraf in een **TOOL DEF**-regel of in de gereedschapstabel vastgelegd. Met de softkey GEREEDSCHAPSNAAM omschakelen naar naaminvoer. Een gereedschapsnaam wordt door de TNC automatisch tussen aanhalingstekens gezet. De naam heeft betrekking op een registratie in de actieve gereedschapstabel TOOL.T. Met de softkey QS kunt u ook een string-parameter definiëren die de naam van het op te roepen gereedschap bevat. Om een gereedschap met andere correctiewaarden op te roepen, voert u de in de gereedschapstabel vastgelegde index na een decimale punt ook in. Met de softkey KIEZEN kunt u een venster oproepen waarin u een in gereedschapstabel TOOL.T gedefinieerd gereedschap direct kunt selecteren zonder het nummer of de naam in te voeren: Zie ook \gGereedschapsgegevens in het keuzevenster bewerken" op pagina 201
- **Spilas parallel X/Y/Z**: gereedschapsas invoeren
- **Spiltoerental S**: spiltoerental direct invoeren, of door de TNC laten berekenen, wanneer met snijgegevenstabellen wordt gewerkt. Druk daarvoor op de softkey S AUTOM. BEREKENEN. De TNC begrenst het spiltoerental op de maximale waarde die in de machineparameter 3515 is vastgelegd. Als alternatief kan er een snijsnelheid Vc [m/min] worden gedefinieerd. Druk daarvoor op de softkey VC
- **Aanzet F**: aanzet direct invoeren, of door de TNC laten berekenen, wanneer met snijgegevenstabellen wordt gewerkt. Druk daarvoor op de softkey F AUTOM. BEREKENEN. De TNC begrenst de aanzet tot de maximale aanzet van de "langzaamste as" (in machineparameter 1010 vastgelegd). F werkt net zolang totdat in een positioneerregel of in een TOOL CALL-regel een nieuwe aanzet wordt geprogrammeerd
- **Overmaat gereedschapslengte DL**: deltawaarde voor de gereedschapslengte
- **Overmaat gereedschapsradius DR**: deltawaarde voor de gereedschapsradius
- **Overmaat gereedschapsradius DR2**: deltawaarde voor gereedschapsradius 2

Gereedschapsgegevens in het keuzevenster bewerken

In het aparte venster voor de gereedschapsselectie kunt u de weergegeven gereedschapsgegevens ook bewerken:

- Met de pijltoetsen de regel en vervolgens de kolom van de te wijzigen waarde selecteren: het lichtblauwe kader duidt het te bewerken veld aan
- Softkey BEWERKEN op AAN zetten, de gewenste waarde invoeren en met de ENT-toets bevestigen
- Indien nodig, andere kolommen selecteren en nogmaals op de hiervoor beschreven wijze te werk gaan
- Het geselecteerde gereedschap met de ENT-toets in het programma overnemen

Gereedschapsnaam in het keuzevenster zoeken

In het aparte venster voor de gereedschapsselectie kunt u de gereedschapsnaam zoeken:

- Softkey ZOEKEN indrukken
- Gewenste gereedschapsnaam invoeren en met de ENT-toets bevestigen: de TNC plaatst de cursor op de volgende regel waarin de gezochte gereedschapsnaam voorkomt

Voorbeeld: gereedschapsoproep


Opgeroepen wordt gereedschap nummer 5 in de gereedschapsas Z met het spiltoerental 2500 omw/min en een aanzet van 350 mm/min. De overmaat voor de gereedschapslengte en de gereedschapsradius 2 is 0,2 resp. 0,05 mm, en de ondermaat voor de gereedschapsradius 1 mm.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

De **D** vóór **L** en **R** staat voor deltawaarde.

Voorselectie bij gereedschapstabellen

Bij toepassing van gereedschapstabellen wordt met een **TOOL DEF**-regel een voorselectie gedaan voor het volgende te gebruiken gereedschap. Daarvoor moet het gereedschapsnummer resp. een Q-parameter worden ingevoerd, of een gereedschapsnaam tussen aanhalingstekens.

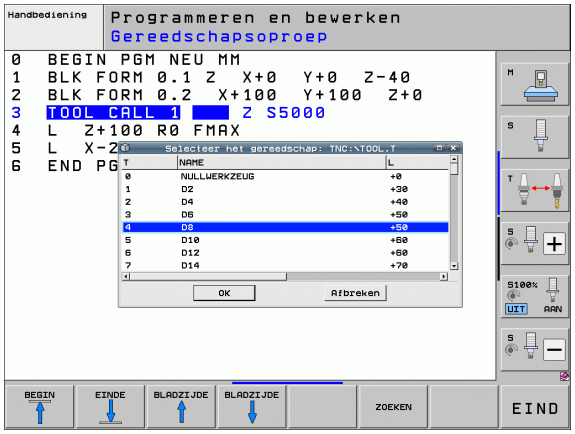



Gereedschapswissel



De gereedschapswissel is een machine-afhankelijke functie. Raadpleeg het machinehandboek!

Positie voor de gereedschapswissel

De positie voor de gereedschapswissel moet zonder botsingsgevaar te benaderen zijn. Met de additionele functies **M91** en **M92** kan een machinevaste wisselpositie benaderd worden. Wanneer vóór de eerste gereedschapsoproep **TOOL CALL 0** is geprogrammeerd, dan verplaatst de TNC de opnameschacht in de spilas naar een positie die onafhankelijk is van de gereedschapslengte.

Handmatige gereedschapswissel

Vóór een handmatige gereedschapswissel wordt de spil gestopt en het gereedschap naar de positie voor de gereedschapswissel verplaatst:

- Gereedschapswisselpositie geprogrammeerd benaderen
- Programma-afloop onderbreken, zie "Bewerking onderbreken", pagina 661
- Gereedschap wisselen
- Programma-afloop voortzetten, zie "Programma-afloop voortzetten na een onderbreking", pagina 664

Automatische gereedschapswissel

Bij automatische gereedschapswissel wordt de programma-afloop niet onderbroken. Bij een gereedschapsoproep met **TOOL CALL** wisselt de TNC het gereedschap uit het gereedschapsmagazijn.

Automatische gereedschapswissel bij het overschrijden van de standtijd: M101

M101 is een machine-afhankelijke functie. Raadpleeg het machinehandboek!

Een automatische gereedschapswissel kan alleen door de TNC worden uitgevoerd wanneer de gereedschapswissel via een NC-macro wordt uitgevoerd. Raadpleeg het machinehandboek!

Als de standtijd van een gereedschap **TIME2** bereikt, verwisselt de TNC automatisch het gereedschap voor een zustergereedschap. Hiervoor moet aan het begin van het programma de additionele M-functie **M101** geactiveerd worden. U kunt de werking van **M101** d.m.v. **M102** opheffen door het programma opnieuw te selecteren of door een andere NC-regel opnieuw te selecteren. Bij het bereiken van **TIME1** plaatst de TNC uitsluitend een intern merkteken dat via de PLC kan worden verwerkt (raadpleeg het machinehandboek). De werking van de maximaal toegestane overschrijding van de standtijd **OVRTIME** wordt eveneens door de machinefabrikant vastgelegd. Raadpleeg ook hier het machinehandboek.

Voer het nummer van het te verwisselen zustergereedschap in de kolom **RT** van de gereedschapstabel in. Als daar geen gereedschapsnummer is ingevoerd, verwisselt de TNC het gereedschap met dezelfde naam als het op dat moment actieve gereedschap. De TNC start de zoekactie naar het zustergereedschap altijd aan het begin van de gereedschapstabel, verwissel dus altijd het eerste gereedschap dat gezien vanaf het begin van de tabel wordt aangetroffen.

De automatische gereedschapswissel vindt plaats

- na de volgende NC-regel na het verstrijken van de standtijd of
- ca. één minuut plus een NC-regel na het verstrijken van de standtijd (berekening wordt uitgevoerd voor 100% potentiometerstand)

Als de standtijd bij de actieve **M120** (Look Ahead) verstrijkt, verwisselt de TNC het gereedschap pas na de regel waarin de radiuscorrectie is opgeheven.

De TNC voert geen automatische gereedschapswissel uit, wanneer er juist een cyclus wordt uitgevoerd. Uitzondering: bij de patrooncycli 220 en 221 (gatencirkel en gatenvlak) voert de TNC, indien nodig, een automatische gereedschapswissel uit tussen twee bewerkingsposities.

Een automatische gereedschapswissel met actieve gereedschapsradiuscorrectie is in principe niet mogelijk.

Let op: risico voor gereedschap en werkstuk!

De automatische gereedschapswissel met **M102** uitschakelen, wanneer u met speciaal gereedschap (bijv. schijffrezen) werkt, omdat de TNC het gereedschap eerst altijd in de gereedschapsasrichting van het werkstuk weg verplaatst.

Voorwaarden voor standaard NC-regels met radiuscorrectie RR, RL

De radius van het zustergereedschap moet gelijk zijn aan de radius van het oorspronkelijk gebruikte gereedschap. Wanneer dit niet het geval is, meldt de TNC dit en verwisselt het gereedschap niet.

Bij NC-programma's zonder radiuscorrectie controleert de TNC de gereedschapsradius van het zustergereedschap bij de wissel niet.

Voorwaarden voor NC-regels met vlaknormaalvectoren en 3D-correctie

Zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)", pagina 539. De radius van het zustergereedschap mag afwijken van de radius van het originele gereedschap. Er wordt geen rekening mee gehouden in de door het CAM-systeem verzonden programmaregels. Deltawaarde (**DR**) kan in de gereedschapstabel of in de **TOOL CALL**-regel worden ingevoerd.

Wanneer **DR** groter is dan nul, meldt de TNC dit en wordt het gereedschap niet verwisseld. Met de M-functie **M107** wordt deze melding onderdrukt; met **M108** wordt zij weer geactiveerd.

Gereedschapsgebruiktest

De functie Gereedschapsgebruiktest moet door de machinefabrikant vrijgegeven worden. Raadpleeg uw machinehandboek.

Om een Gereedschapsgebruiktest te kunnen uitvoeren, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:


- bit2 van de machineparameter 7246 moet op =1 zijn ingesteld
- de functie Bewerkingstijd berekenen in de werkstand **Programmatest** moet actief zijn
- het te testen klaartekstdialoog-programma moet in de werkstand **Programmatest** volledig gesimuleerd zijn

Als er geen geldig bestand GS-gebruik beschikbaar is en de bepaling van de bewerkingstijd is gedeactiveerd, maakt de TNC een bestand GS-gebruik met een standaardtijd van 10s voor elk gereedschapsgebruik.

Instellingen voor de gereedschapsgebruiktest

Om de werking van de gereedschapsgebruiktest te kunnen beïnvloeden, is er een invoerscherm dat als volgt kan worden opgeroepen:

- Werkstand Programma-afloop regel voor regel of Automatische programma-afloop selecteren
- Softkey Gereedschapsgebruik indrukken: de TNC toont een softkeybalk met functies voor de gebruikstest
- Softkey INSTELLINGEN indrukken: de TNC toont het invoerscherm met de beschikbare instelmogelijkheden

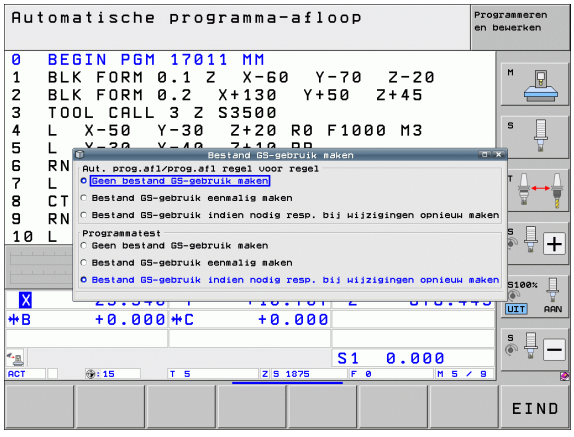

De volgende instellingen kunnen afzonderlijk voor **Automatische programma-afloop / Programma-afloop regel voor regel** en **Programmatest** worden uitgevoerd:


- Instelling **geen bestand GS-gebruik maken**:
  de TNC maakt geen bestand GS-gebruik
- Instelling **Bestand GS-gebruik eenmalig maken**:
  de TNC maakt eenmalig een bestand GS-gebruik bij de volgende NC-start of start van de simulatie. Vervolgens activeert de TNC automatisch de modus **Geen bestand GS-gebruik maken** om te voorkomen dat het gebruiksbestand bij latere NC-starts wordt overschreven
- Instelling **Bestand GS-gebruik indien nodig resp. bij wijzigingen opnieuw maken** (basisinstelling):
  de TNC maakt een bestand GS-gebruik bij elke NC-start of telkens bij het starten van de programmatest. Met deze instelling is gewaarborgd dat de TNC na programmawijzigingen het bestand GS-gebruik ook opnieuw aanmaakt

Gereedschapsgebruiktest toepassen

Met de softkeys GEREEDSCHAPSGEBRUIK en GEREEDSCHAPSGEBRUIKTEST kunt u vóór het starten van een programma in de werkstand Afwerken testen of de reststandtijd van de in het geselecteerde programma gebruikte gereedschappen nog voldoende is. De TNC vergelijkt hierbij de werkelijke standtijdwaarden uit de gereedschapstabel met de nominale waarden uit het bestand GS-gebruik.

De TNC geeft, nadat u de softkey GEREEDSCHAPSGEBRUIKTEST hebt geactiveerd, het resultaat van de gebruiktest in een apart venster weer. Apart venster met CE-toets sluiten.

De TNC slaat de gebruiksduur van het gereedschap in een apart bestand met de extensie **pgmname.H.T.DEP** op. (zie "MOD-instelling van afhankelijke bestanden wijzigen" op pagina 692). Het gemaakte bestand GS-gebruik bevat de volgende informatie:

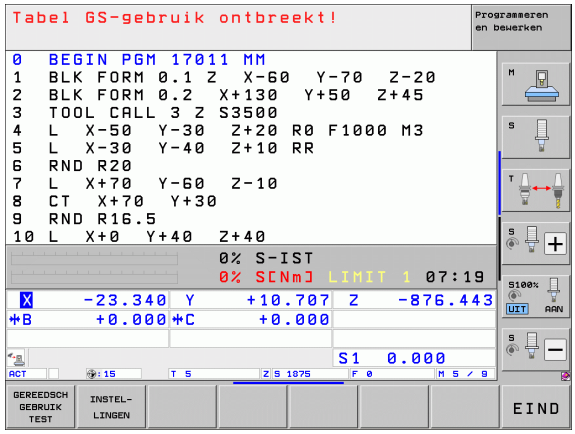

Kolom	Betekenis
TOKEN	■ **TOOL**: gebruiksduur van gereedschap per **TOOL CALL**. De items zijn in chronologische volgorde gerangschikt ■ **TTOTAL**: totale gebruiksduur van een gereedschap ■ **STOTAL**: een subprogramma (inclusief cycli) opvragen; de items zijn in chronologische volgorde gerangschikt. ■ **TIMETOTAL**: totale bewerkingstijd van het NC-programma wordt in de kolom **WTIME** ingevoerd. In de kolom **PATH** geeft de TNC de padnaam van het desbetreffende NC-programma aan. De kolom **TIME** bevat het totaal van alle ingevoerde **TIME**-gegevens (alleen met spil Aan zonder ijlgangbewegingen). Alle andere kolommen zet de TNC op 0 ■ **TOOLFILE**: in de kolom **PATH** geeft de TNC de padnaam aan van de gereedschapstabel waarmee u de programmatest hebt uitgevoerd. Daardoor kan de TNC bij de eigenlijke gereedschapsgebruiktest vaststellen of u de programmatest met TOOL.T hebt uitgevoerd.
TNR	Gereedschapsnummer (**–1**: nog geen gereedschap gewisseld)
IDX	GS-index
NAAM	Gereedschapsnaam uit de gereedschapstabel
TIME	Gebruiksduur van het gereedschap in seconden (aanzetduur)
WTIME	Gebruiksduur van het gereedschap in seconden (totale gebruiksduur tussen twee gereedschapswissels)


Kolom	Betekenis
RAD	**Gereedschapsradius R** + **Overmaat gereedschapsradius DR** uit de gereedschapstabel. Eenheid is 0.1 µm
BLOCK	Regelnummer waarin de **TOOL CALL**-regel is geprogrammeerd
PATH	■ **TOKEN** = **TOOL**: naam van het pad van het actieve hoofd- of subprogramma ■ **TOKEN** = **STOTAL**: naam van het pad van het actieve hoofd- of subprogramma
T	Gereedschapsnummer met gereedschapsindex
OVRMAX	Tijdens de bewerking maximaal opgetreden aanzet-override. Bij de programmatest voert de TNC hier de waarde 100 (%) in
OVRMIN	Tijdens de bewerking minimaal opgetreden aanzet-override. Bij de programmatest voert de TNC hier de waarde -1 in
NAMEPROG	■ **0**: gereedschapsnummer is geprogrammeerd ■ **1**: gereedschapsnaam is geprogrammeerd

Bij de gereedschapsgebruiktest van een palletbestand kunt u selecteren uit twee opties:

- De cursor staat in het palletbestand op een pallet-item: De TNC voert de gereedschapstoepassingstest voor de complete pallet uit.
- De cursor staat in het palletbestand op een programma-item: de TNC voert de gereedschapsgebruiktest alleen uit voor het geselecteerde programma

Gereedschapsbeheer (software-optie)

Gereedschapsbeheer is een machine-afhankelijke functie die gedeeltelijk of volledig uitgeschakeld kan zijn. De beschikbare functies worden door uw machinefabrikant vastgelegd. Raadpleeg het machinehandboek!

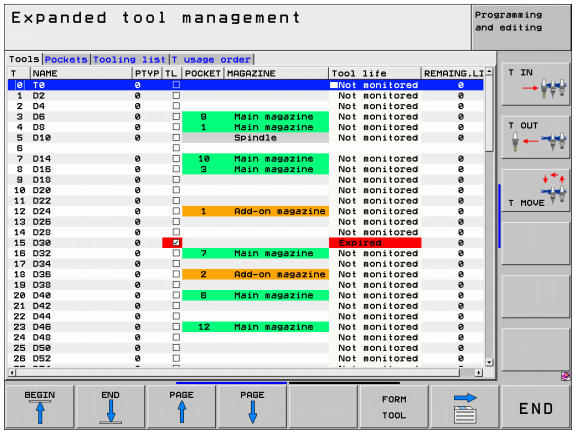

Via Gereedschapsbeheer kan uw machinefabrikant zeer uiteenlopende functies voor gereedschaps-handling ter beschikking stellen. Voorbeelden:

- Overzichtelijke en, indien gewenst, aanpasbare weergave van de gereedschapsgegevens in invoerschermen
- Willekeurige aanduiding van de afzonderlijke gereedschapsgegevens in de nieuwe tabelweergave
- Gecombineerde weergave van gegevens uit de gereedschaps- en plaatstabel
- Snelle sorteeroptie voor alle gereedschapsgegevens door een muisklik
- Gebruik van grafische hulpmiddelen, bijv. verschillende kleuren voor gereedschaps- of magazijnstatus
- Programmaspecifieke plaatsingslijst van alle gereedschappen ter beschikking stellen
- Programmaspecifieke gebruiksvolgorde van alle gereedschappen ter beschikking stellen
- Kopiëren en invoegen van alle gereedschapsgegevens die bij een gereedschap behoren
- Grafische weergave van het gereedschapstype in de tabelweergave en in het detailaanzicht voor een beter overzicht van de beschikbare gereedschapstypen

Gereedschapsbeheer oproepen

Het oproepen van het gereedschapsbeheer kan afwijken van de hieronder beschreven wijze; raadpleeg het machinehandboek!



▶ Gereedschapstabel selecteren: softkey GEREEDSCHAPSTABEL indrukken



▶ Softkeybalk doorschakelen





▶ Softkey GEREEDSCHAPSBEHEER selecteren: de TNC gaat naar de nieuwe tabelweergave (zie afbeelding rechts)

In de nieuwe weergave geeft de TNC alle gereedschapsgegevens in de volgende vier tabs weer:

- **Gereedschappen**:
  gereedschapsspecifieke gegevens
- **Plaatsen**:
  plaatsspecifieke gegevens
- **Plaatsingslijst**:
  lijst met alle gereedschappen van het NC-programma dat in de werkstand Programma-afloop is geselecteerd (alleen als u al een bestand GS-gebruik hebt gemaakt, zie "Gereedschapsgebruiktest", pagina 205). De TNC toont in de plaatsingslijst ontbrekende gereedschappen in de kolom **GS-INFO** met de rood gemarkeerde dialoog **niet gedefinieerd**
- **T-gb.volgorde**:
  lijst met de volgorde van alle gereedschappen die worden ingespannen in het programma dat in de werkstand Programma-afloop is geselecteerd (alleen als u al een bestand GS-gebruik hebt gemaakt, zie "Gereedschapsgebruiktest", pagina 205). De TNC toont in de gebruiksvolgordelijst ontbrekende gereedschappen in de kolom **GS-INFO** met de rood gemarkeerde dialoog **niet gedefinieerd**

De gereedschapsgegevens kunnen uitsluitend worden bewerkt in de invoerschermweergave die door het indrukken van de softkey INV.SCHERM GEREEDS. of de ENT-toets voor het oplichtende gereedschap kan worden geactiveerd.

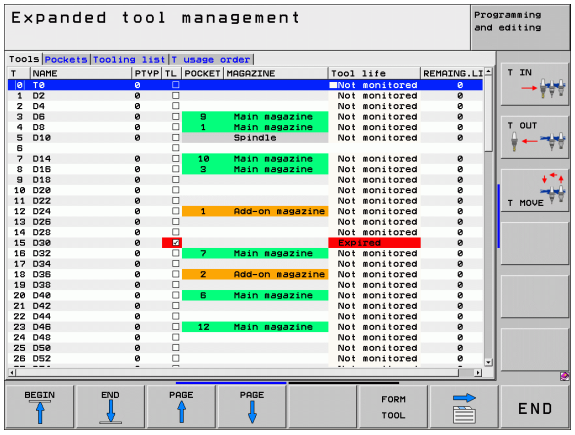

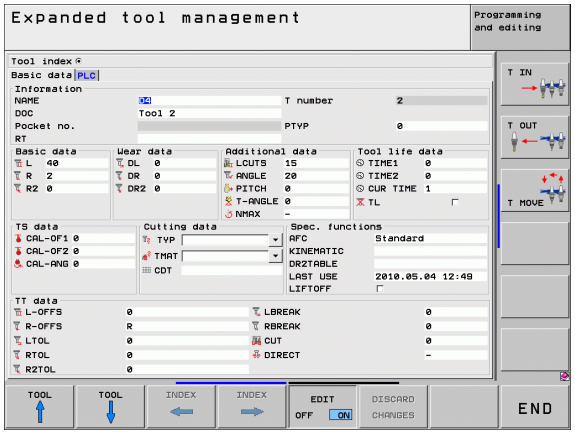

Gereedschapsbeheer bedienen

Het gereedschapsbeheer kan zowel met de muis als met toetsen en softkeys worden bediend:

Bewerkingsfuncties van gereedschapsbeheer	Softkey
Begin van de tabel selecteren	
Einde van de tabel selecteren	
Vorige pagina van de tabel selecteren	
Volgende pagina van de tabel selecteren	
Invoerschermweergave oproepen voor het in de tabel oplichtende gereedschap of de magazijnplaats. Alternatieve functie: ENT-toets indrukken	
Tab doorschakelen: **Gereedschappen**, **Plaatsen**, **Plaatsingslijst**, **T-gb.volgorde**	
Tab terugschakelen: **Gereedschappen**, **Plaatsen**, **Plaatsingslijst**, **T-gb.volgorde**	
Zoekfunctie: met de zoekfunctie kunt u de te doorzoeken kolom en vervolgens het zoekbegrip via een lijst of door invoer van het zoekbegrip selecteren	
Gereedschapsgegevens importeren: gereedschapsgegevens in CSV-formaat importeren (zie "GS-gegevens importeren" op pagina 213)	
Gereedschapsgegevens exporteren: gereedschapsgegevens in CSV-formaat exporteren (zie "GS-gegevens exporteren" op pagina 215)	
Gemarkeerde gereedschapsgegevens wissen: Zie "Gemarkeerde gereedschapsgegevens wissen", pagina 216	
Weergave actualiseren, om bij een inconsistent gegevensbestand opnieuw te initialiseren	
Kolom Geprogrammeerde gereedschappen weergeven (als de tab **Plaatsen** actief is)	


Bewerkingsfuncties van gereedschapsbeheer	Softkey
Instellingen definiëren: ■ KOLOM SORTEREN actief: met een muisklik op de kolomkop wordt de kolominhoud gesorteerd ■ KOLOM VERPLAATSEN actief: de kolom kan met drag and drop worden verplaatst	KOLOM SORTEREN SCHUIVEN
Handmatig uitgevoerde instellingen (kolommen verschoven) weer in de oorspronkelijke toestand terugzetten	RESET INSTEL-LINGEN

De volgende functies kunnen ook met de muis worden bediend:

- Sorteerfunctie
  Door te klikken in een kolom van de tabelkop sorteert de TNC de gegevens in op- of aflopende volgorde (afhankelijk van de geactiveerde instelling)
- Kolommen verplaatsen
  Door te klikken in een kolom van de tabelkop en deze vervolgens te verplaatsen terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, kunt u kolommen in de door u gewenste volgorde rangschikken. De TNC slaat op dit moment de kolomvolgorde niet op bij het verlaten van het gereedschapsbeheer (afhankelijk van de geactiveerde instelling)
- Aanvullende informatie in de invoerschermweergave tonen
  Schermtips worden alleen getoond wanneer u de softkey BEWERKEN UIT/AAN op AAN hebt ingesteld, de muiscursor over een actief invoerveld beweegt en daar een seconde lang laat staan

Wanneer de invoerschermweergave actief is, beschikt u over de volgende functies:

Bewerkingsfuncties invoerschermweergave	Softkey
Gereedschapsgegevens van het vorige gereedschap selecteren	GEREEDSCH ↑
Gereedschapsgegevens van het volgende gereedschap selecteren	GEREEDSCH ↓
Vorige gereedschapsindex selecteren (alleen actief wanneer de indexering actief is)	INDEX ←
Volgende gereedschapsindex selecteren (alleen actief wanneer de indexering actief is)	INDEX →
Wijzigingen die u sinds het oproepen van het invoerscherm hebt uitgevoerd, niet accepteren (undo-functie)	WIJZIGING NEGEREN
Nieuw gereedschap invoegen (2e softkeybalk)	GEREEDS. INVOEGEN
Nieuw gereedschap invoegen (2e softkeybalk)	GEREEDS. WISSEN
Gereedschapsindex invoegen (2e softkeybalk)	INDEX INVOEGEN
Gereedschapsindex wissen (2e softkeybalk)	INDEX WISSEN
Gereedschapsgegevens van het geselecteerde gereedschap kopiëren (2e softkeybalk)	RECORD KOPIËREN
Gekopieerde gereedschapsgegevens in het geselecteerde gereedschap invoegen (2e softkeybalk)	RECORD INVOEGEN
Keuzevakjes inschakelen/uitschakelen (bijv. bij **TL**-regel)	SPACE
Keuzelijsten openen bij comboboxen (bijv. bij **AFC**-regel)	GOTO □

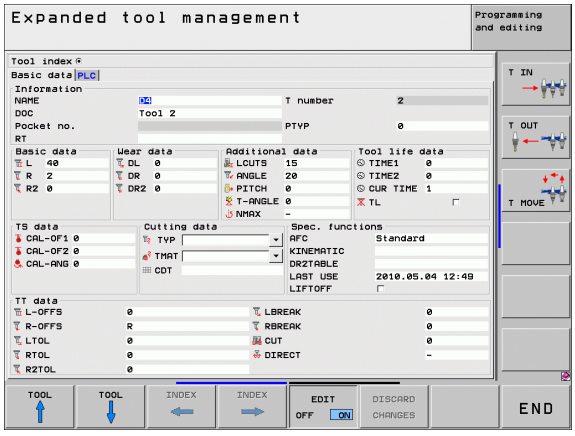

GS-gegevens importeren

Met deze functie kunt u eenvoudig gereedschapsgegevens importeren die u bijv. extern op een voorinstelapparaat hebt opgemeten. Het te importeren bestand moet een CSV-bestand zijn (**c**omma **s**eparated **v**alue). Het bestandsformaat **CSV** beschrijft de structuur van een tekstbestand voor het uitwisselen van eenvoudig gestructureerde gegevens. Het importbestand moet daarom als volgt gestructureerd zijn:

- **Regel 1**:
  In de eerste regel moeten de namen van de kolommen worden gedefinieerd waarin de gegevens moeten worden geplaatst die in de volgende regels worden gedefinieerd. De kolomnamen moeten met een komma van elkaar worden gescheiden.
- **Overige regels**:
  Alle overige regels bevatten de gegevens die u in de gereedschapstabel wilt importeren. De volgorde van de gegevens moet bij de volgorde van de in regel 1 vermelde kolomnamen passen. De gegevens moeten met een komma van elkaar worden gescheiden. Decimale getallen moeten met een decimale punt worden gedefinieerd.

Ga bij het importeren als volgt te werk:

- De te importeren gereedschapstabel op de harde schijf van de TNC naar de directory **TNC:\systems\tooltab** kopiëren
- Uitgebreid gereedschapsbeheer starten
- In gereedschapsbeheer de softkey GEREEDSCHAP IMPORT selecteren: de TNC toont in een apart venster de CSV-bestanden die in de directory **TNC:\systems\tooltab** zijn opgeslagen
- Met de pijltoetsen of met de muis het te importeren bestand selecteren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC toont in een apart venster de inhoud van het CSV-bestand
- Het importeren met de softkey OK en UITVOEREN starten.
- Als in het te importeren gereedschaps-gegevensbestand gereedschapsnummers staan die niet in de interne gereedschapstabel zijn vermeld, dan toont de TNC de softkey TABEL INVULLEN. Wanneer u op de softkey drukt, voegt de TNC lege records in totdat de hogere gereedschapsnummers kunnen worden ingelezen.

- Het te importeren CSV-bestand moet in de directory **TNC:\system\tooltab** opgeslagen zijn.
- Wanneer u gereedschapsgegevens naar gereedschappen importeert, waarvan het nummer in de plaatstabel is ingevoerd, volgt de TNC met een foutmelding. U kunt dan bepalen of u deze record wilt overslaan of een nieuw gereedschap wilt invoegen. De TNC voegt een nieuw gereedschap in de eerste lege regel van de gereedschapstabel in.
- Let erop dat de kolomaanduidingen correct zijn aangegeven (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op pagina 184).
- U kunt willekeurige gereedschapsgegevens importeren, de desbetreffende record hoeft niet alle kolommen (of gegevens) van de gereedschapstabel te bevatten.
- De volgorde van kolomnamen mag willekeurig zijn, de gegevens moeten in de bijbehorende volgorde gedefinieerd zijn.

Voorbeeld-importbestand:

`T,L,R,DL,DR`	Regel 1 met kolomnamen
`4,125.995,7.995,0,0`	Regel 2 met gereedschapsgegevens
`9,25.06,12.01,0,0`	Regel 3 met gereedschapsgegevens
`28,196.981,35,0,0`	Regel 4 met gereedschapsgegevens

GS-gegevens exporteren

Met deze functie kunt u eenvoudig gereedschapsgegevens exporteren die u bijv. in de gereedschapsdatabase van uw CAM-systeem wilt inlezen. De TNC slaat het geëxporteerde bestand in CSV-formaat (**c**omma **s**eparated **v**alue) op. Het bestandsformaat **CSV** beschrijft de structuur van een tekstbestand voor het uitwisselen van eenvoudig gestructureerde gegevens. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:

- **Regel 1**:
  In de eerste regel slaat de TNC de kolomnamen op van alle betreffende gereedschapsgegevens. De kolomnamen zijn met een komma van elkaar gescheiden.
- **Overige regels**:
  Alle overige regels bevatten de gegevens van de gereedschappen die u hebt geëxporteerd. De volgorde van de gegevens past bij de volgorde van de in regel 1 vermelde kolomnamen. De gegevens zijn met een komma van elkaar gescheiden. De TNC geeft decimale getallen met een decimale punt weer.

Ga bij het exporteren als volgt te werk:

- In gereedschapsbeheer de te exporteren gereedschapsgegevens met de pijltoetsen of met de muis markeren
- De softkey GEREEDS. EXPORT selecteren, de TNC toont een apart venster: naam voor het CSV-bestand invoeren en met de ENT-toets bevestigen
- Exporteren met de softkeys OK en UITVOEREN starten: de TNC toont in een apart venster de voortgang van het exporteren
- Het exporteren met de toets of softkey END beëindigen

De TNC slaat het geëxporteerde CSV-bestand in principe in de directory **TNC:\system\tooltab** op.

Gemarkeerde gereedschapsgegevens wissen

Met deze functie kunt u eenvoudig gereedschapsgegevens wissen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

Ga bij het wissen als volgt te werk:

- In gereedschapsbeheer de te wissen gereedschapsgegevens met de pijltoetsen of met de muis markeren
- De softkey GEMARK. GEREEDSCH. WISSEN selecteren, de TNC toont een apart venster waarin de te wissen gereedschapsgegevens zijn vermeld
- Wissen met de softkey START starten: de TNC toont in een apart venster de voortgang van het wissen
- Het wissen met de toets of softkey END beëindigen


- De TNC wist alle gegevens van alle geselecteerde gereedschappen. Controleer of u de gereedschapsgegevens echt niet meer nodig hebt, omdat er geen functie 'Ongedaan maken' is.
- Gegevens van gereedschappen die nog in de plaatstabel zijn opgeslagen, kunt u niet wissen. Gereedschap eerst uit het magazijn verwijderen.

5.3 Gereedschaps-correctie

Inleiding

De TNC corrigeert de gereedschapsbaan met de correctiewaarde voor gereedschapslengte in de spilas en met de gereedschapsradius in het bewerkingsvlak.

Wanneer het bewerkingsprogramma direct op de TNC gemaakt wordt, dan is de radiuscorrectie van het gereedschap alleen in het bewerkingsvlak actief. De TNC houdt daarbij rekening met maximaal 5 assen, inclusief de rotatie-assen.

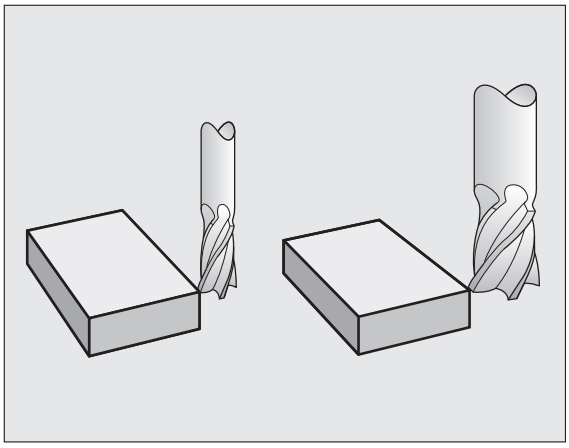

Wanneer een CAM-systeem programmaregels met vlaknormaalvectoren maakt, kan de TNC een driedimensionale gereedschapscorrectie uitvoeren, zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)", pagina 539.

Gereedschapslengtecorrectie

De gereedschapslengtecorrectie werkt, zodra een gereedschap wordt opgeroepen en in de spilas wordt verplaatst. Zij wordt opgeheven, als een gereedschap met lengte L=0 wordt opgeroepen.

Let op: botsingsgevaar!

Wanneer een lengtecorrectie met positieve waarde door **TOOL CALL 0** wordt opgeheven, wordt de afstand van gereedschap tot werkstuk kleiner.

Na een gereedschapsoproep **TOOL CALL** verandert de geprogrammeerde weg van het gereedschap in de spilas met het lengteverschil tussen het oude en het nieuwe gereedschap.

Bij de lengtecorrectie worden de deltawaarden zowel uit de **TOOL CALL**-regel als uit de gereedschapstabel meeberekend.

Correctiewaarde = **L** + **DL**$_{\text{TOOL CALL}}$ + **DL**$_{\text{TAB}}$ met


L:	gereedschapslengte **L** uit **TOOL DEF**-regel of gereedschapstabel
DL $_{\text{TOOL CALL}}$:	Overmaat **DL** voor lengte uit **TOOL CALL 0**-regel (hiermee wordt geen rekening gehouden in de digitale uitlezing)
DL $_{\text{TAB}}$:	Overmaat **DL** voor lengte uit de gereedschapstabel

Gereedschapsradiuscorrectie

De programmaregel voor een gereedschapsverplaatsing bevat

- **RL** of **RR** voor een radiuscorrectie
- **R+** of **R-**, voor een radiuscorrectie bij een asparallelle verplaatsing
- **R0**, wanneer er geen radiuscorrectie moet worden uitgevoerd

De radiuscorrectie wordt actief, zodra een gereedschap opgeroepen en met een rechte-regel in het bewerkingsvlak met **RL** of **RR** verplaatst wordt.

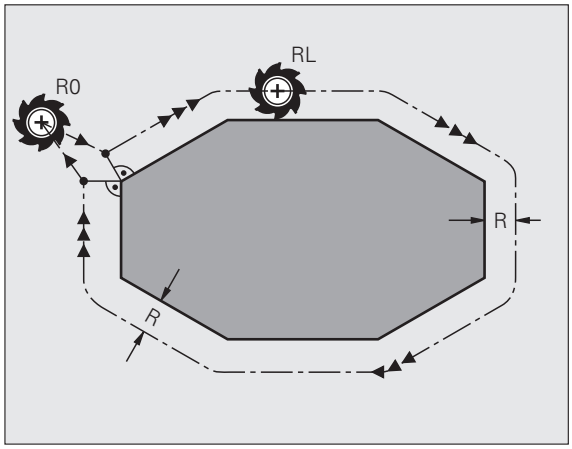

De TNC heft de radiuscorrectie op, wanneer:

- een rechte-regel met **R0** wordt geprogrammeerd. Wanneer de rechte-regel slechts één coördinaat in gereedschapsasrichting bevat, dan heft de TNC de radiuscorrectie weliswaar op, maar wordt de correctie in het bewerkingsvlak niet uitgevoerd.
- de contour met de functie **DEP** verlaten wordt
- een **PGM CALL** wordt geprogrammeerd
- een nieuw programma met PGM MGT geselecteerd wordt

Bij de radiuscorrectie worden de deltawaarden zowel uit de **TOOL CALL**-regel als uit de gereedschapstabel door de TNC meeberekend:


Correctiewaarde = **R** + $\mathbf{DR}_{\text{TOOL CALL}}$ + $\mathbf{DR}_{\text{TAB}}$ met

R:	Gereedschapsradius **R** uit **TOOL DEF**-regel of gereedschapstabel
DR TOOL CALL:	Overmaat **DR** voor radius uit **TOOL CALL**-regel (hiermee wordt geen rekening gehouden in de digitale uitlezing)
DR TAB:	Overmaat **DR** voor radius uit de gereedschapstabel

Baanbewegingen zonder radiuscorrectie: R0

Het gereedschap verplaatst zich in het bewerkingsvlak met zijn middelpunt volgens de geprogrammeerde baan, resp. volgens de geprogrammeerde coördinaten.


Toepassingsmogelijkheden: boren, voorpositioneren.

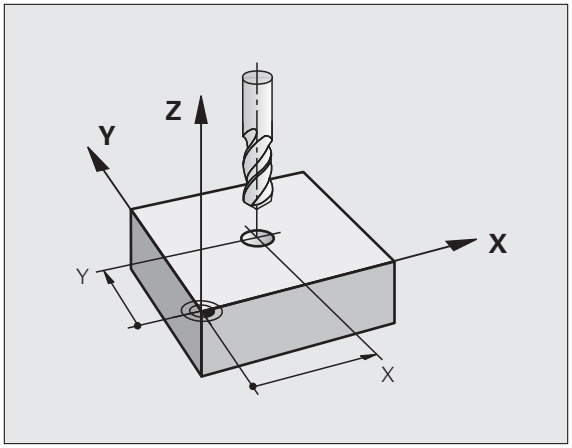


Baanbewegingen met radiuscorrectie: RR en RL

RR Het gereedschap verplaatst zich rechts van de contour
RL Het gereedschap verplaatst zich links van de contour

Het gereedschapsmiddelpunt heeft daarbij de afstand van de gereedschapsradius van de geprogrammeerde contour. "Rechts" en "links" duiden de positie aan van het gereedschap in de verplaatsingsrichting langs de werkstukcontour. Zie afbeeldingen.

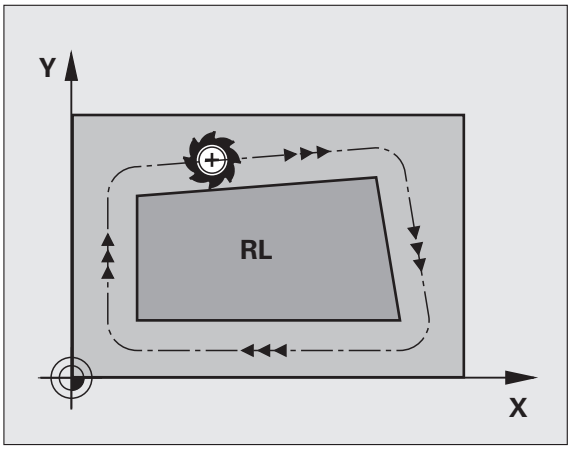

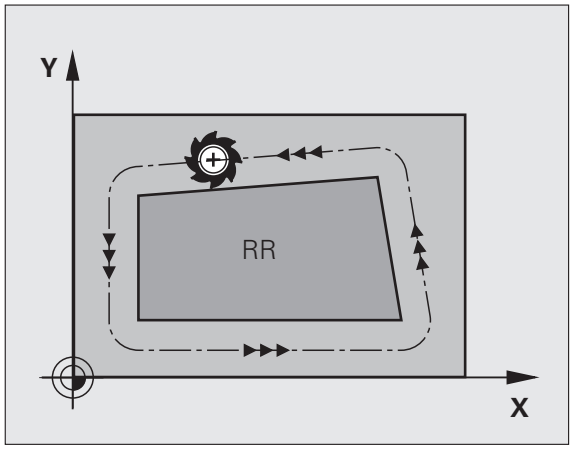

Tussen twee programmaregels met verschillende radiuscorrectie **RR** en **RL** moet minstens één verplaatsingsregel in het bewerkingsvlak zonder radiuscorrectie (dus met **R0**) staan.

De TNC activeert een radiuscorrectie aan het einde van de regel waarin u de correctie de eerste keer hebt geprogrammeerd.

De radiuscorrectie kan ook voor additionele assen van het bewerkingsvlak worden geactiveerd. Programmeer de additionele assen ook in elke volgende regel, omdat de TNC de radiuscorrectie anders weer in de hoofdas uitvoert.

Bij de eerste regel met radiuscorrectie **RR/RL** en bij het opheffen met **R0** positioneert de TNC het gereedschap altijd loodrecht op het geprogrammeerde start- of eindpunt. Positioneer het gereedschap zo voor het eerste contourpunt resp. achter het laatste contourpunt, dat de contour niet wordt beschadigd.

Invoer van de radiuscorrectie

De radiuscorrectie wordt in een **L**-regel ingevoerd. Coördinaten van het eindpunt invoeren en met de ENT-toets bevestigen

RADIUSCORR.: RL/RR/GEEN CORR.?

RL

Gereedschapsverplaatsing links van de geprogrammeerde contour: softkey RL indrukken of

RR

Gereedschapsverplaatsing rechts van de geprogrammeerde contour: softkey RR indrukken of

ENT


Gereedschapsverplaatsing zonder radiuscorrectie resp. radiuscorrectie opheffen: ENT-toets indrukken

END

Regel beëindigen: END-toets indrukken

Radiuscorrectie: hoeken bewerken

- Buitenhoeken:
  wanneer een radiuscorrectie geprogrammeerd is, dan leidt de TNC het gereedschap naar de buitenhoeken of op een overgangscirkel of op een spline (te kiezen via MP7680). Indien nodig, reduceert de TNC de aanzet op de buitenhoeken, bijv. bij grote richtingsveranderingen.
- Binnenhoeken:
  bij de binnenhoeken berekent de TNC het snijpunt van de banen waarop het gereedschapsmiddelpunt zich gecorrigeerd verplaatst. Vanaf dit punt wordt het gereedschap langs het volgende contourelement verplaatst. Dit voorkomt beschadiging van het werkstuk op de binnenhoeken. De gereedschapsradius mag dus voor een bepaalde contour niet willekeurig groot gekozen worden.

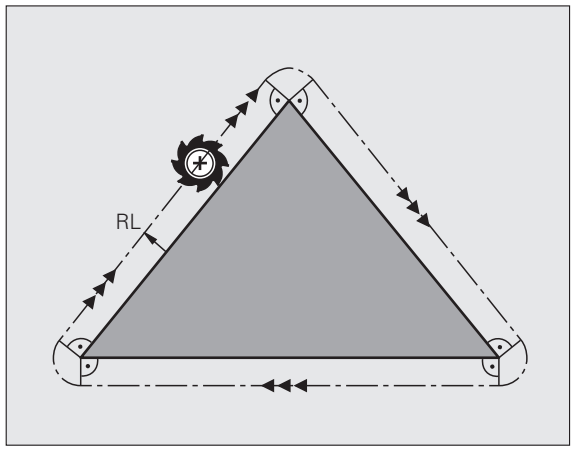



Let op: risico voor werkstuk!

Kies het start- of eindpunt voor een binnenbewerking niet op een hoekpunt van de contour, omdat anders de contour beschadigd kan worden.

Hoeken zonder radiuscorrectie bewerken

Zonder radiuscorrectie kunnen de gereedschapsbaan en de aanzet op de hoeken van het werkstuk met de additionele functie **M90** worden beïnvloed, zie "Hoeken afronden: M90", pagina 389.

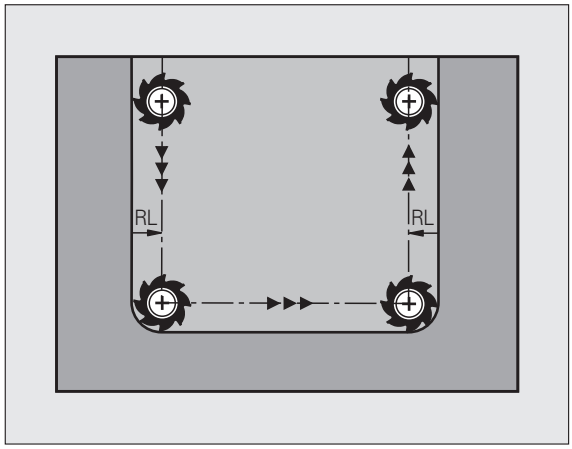

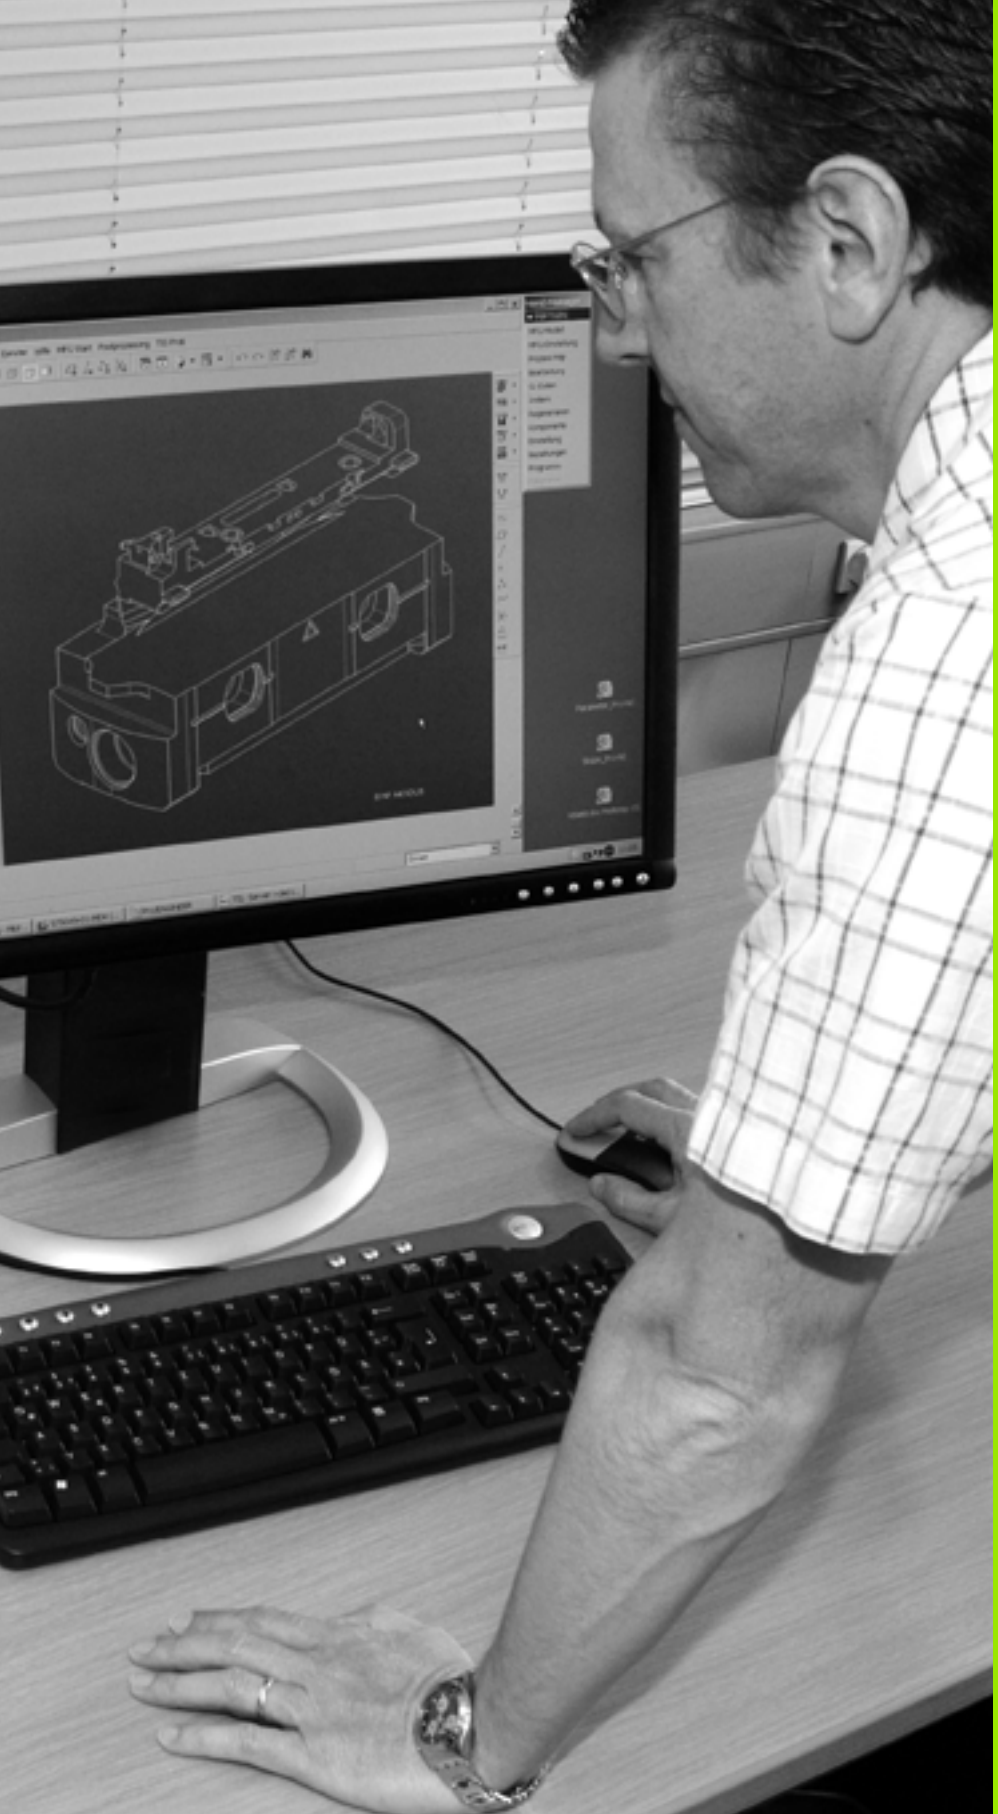


6

Programmeren: contouren programmeren

6.1 Gereedschapsverplaatsingen

Baanfuncties

Een werkstukcontour is meestal samengesteld uit meerdere contourelementen zoals rechten en cirkelbogen. Met de baanfuncties worden de gereedschapsverplaatsingen voor **rechten** en **cirkelbogen** geprogrammeerd.

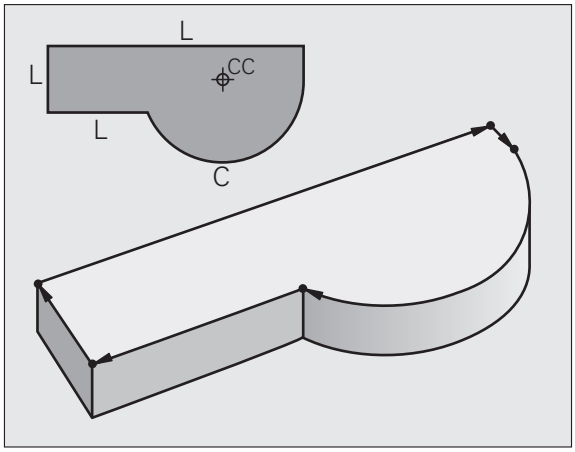

Vrije contourprogrammering FK


Wanneer geen tekening met op NC afgestemde maatvoering beschikbaar is en de maatgegevens voor het NC-programma onvolledig zijn, dan wordt de werkstukcontour met de vrije contourprogrammering geprogrammeerd. De TNC berekent de ontbrekende gegevens.

Ook met de FK-programmering worden gereedschapsverplaatsingen voor **rechten** en **cirkelbogen**.

Additionele M-functies

Met de additionele functies van de TNC bestuurt u

- de programma-afloop, bijv. onderbreking van de programma-afloop
- de machinefuncties, zoals het in- en uitschakelen van de spilrotatie en de koelmiddeltoevoer
- de baaninstelling van het gereedschap

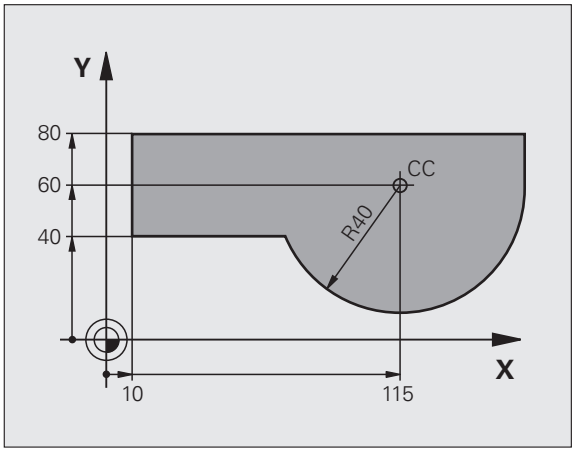

Subprogramma's en herhalingen van programmadelen

Herhalende bewerkingsstappen hoeven slechts eenmaal als subprogramma of als herhaling van een programmadeel te worden ingevoerd. Wanneer u een deel van het programma slechts onder bepaalde voorwaarden wilt laten uitvoeren, dan legt u deze programmastappen ook in een subprogramma vast. Daarnaast kan een bewerkingsprogramma een volgend programma oproepen en laten uitvoeren.

Het programmeren met subprogramma's en herhalingen van programmadelen wordt in hoofdstuk 8 beschreven.

Programmeren met Q-parameters

In het bewerkingsprogramma staan Q-parameters in plaats van getalwaarden: aan een Q-parameter wordt op een andere plaats een getalwaarde toegekend. Met Q-parameters kunnen wiskundige functies worden geprogrammeerd die de programma-afloop besturen of een contour beschrijven.

Bovendien kunt u via het programmeren van Q-parameters tijdens de programma-afloop metingen met het tastsysteem uitvoeren.

Het programmeren met Q-parameters wordt in hoofdstuk 9 beschreven.

6.2 Basisprincipes van de baanfuncties

Gereedschapsverplaatsing voor een bewerking programmeren

Wanneer u een bewerkingsprogramma maakt, programmeert u achtereenvolgens de baanfuncties voor de afzonderlijke elementen van de werkstukcontour. Meestal worden daartoe **de coördinaten voor de eindpunten van de contourelementen** uit de maattekening ingevoerd. Uit deze coördinaatgegevens, de gereedschapsgegevens en de radiuscorrectie stelt de TNC de daadwerkelijke verplaatsing van het gereedschap vast.

De TNC verplaatst gelijktijdig alle machine-assen die in de programmaregel van een baanfunctie geprogrammeerd zijn.

Verplaatsingen parallel aan de machine-assen

De programmaregel bevat één coördinaatgegeven: de TNC verplaatst het gereedschap parallel aan de geprogrammeerde machine-as.


Afhankelijk van de constructie van uw machine verplaatst zich bij het afwerken óf het gereedschap óf de machinetafel met het opgespannen werkstuk. Bij het programmeren van de baanbeweging gaan we er in principe van uit dat het gereedschap zich verplaatst.

Voorbeeld:

```
50 L X+100
```

50	Regelnr.
L	Baanfunctie "Rechte"
X+100	Coördinaten van het eindpunt

Het gereedschap onthoudt de Y- en Z-coördinaten en verplaatst zich naar de positie X=100. Zie afbeelding.

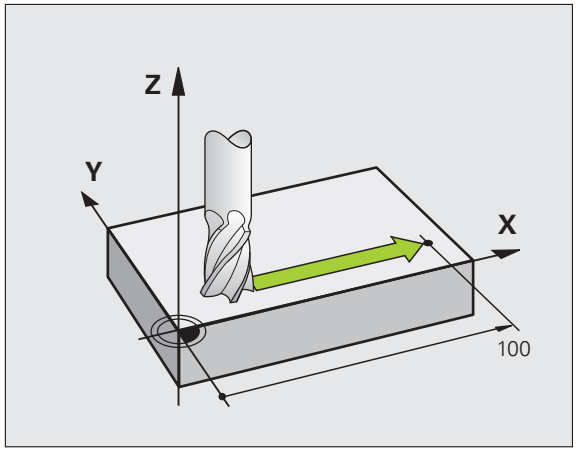


Verplaatsingen in de hoofdvlakken

De programmaregel bevat twee coördinaatgegevens: de TNC verplaatst het gereedschap in het geprogrammeerde vlak.

Voorbeeld:

```
L X+70 Y+50
```

Het gereedschap onthoudt de Z-coördinaat en verplaatst zich in het XY-vlak naar de positie X=70, Y=50. Zie afbeelding

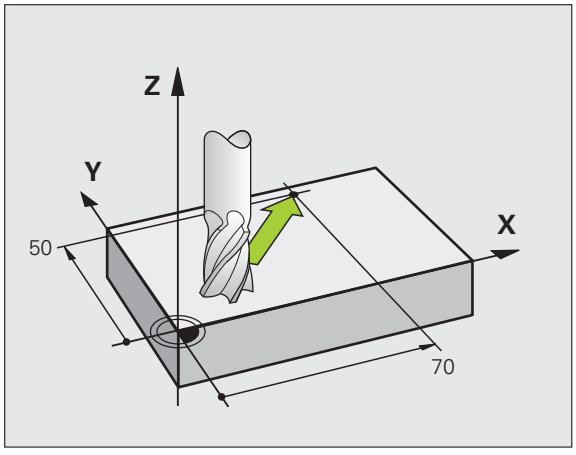


Driedimensionale verplaatsing

De programmaregel bevat drie coördinaatgegevens: de TNC verplaatst het gereedschap ruimtelijk naar de geprogrammeerde positie.

Voorbeeld:

```
L X+80 Y+0 Z-10
```

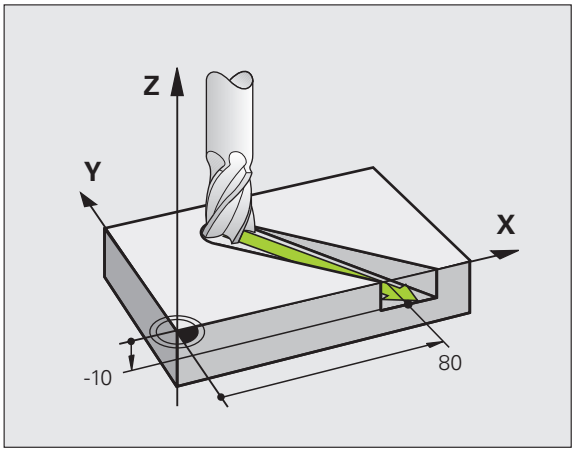


Invoer van meer dan drie coördinaten

De TNC kan maximaal 5 assen gelijktijdig besturen (software-optie). Bij een bewerking met 5 assen verplaatsen zich bijvoorbeeld 3 lineaire en 2 rotatie-assen gelijktijdig.

Het bewerkingsprogramma voor zo'n bewerking wordt meestal door een CAM-systeem geleverd en kan niet op de machine worden gemaakt.

Voorbeeld:

```
L X+20 Y+10 Z+2 A+15 C+6 R0 F100 M3
```

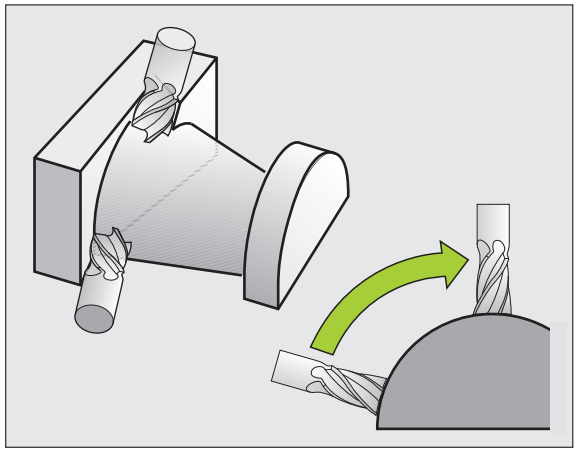


Cirkels en cirkelbogen

Bij cirkelbewegingen verplaatst de TNC twee machine-assen tegelijkertijd: het gereedschap beweegt zich ten opzichte van het werkstuk via een cirkelbaan. Voor cirkelbewegingen kan een cirkelmiddelpunt CC worden ingevoerd.

Met de baanfuncties voor cirkelbogen programmeert u cirkels in de hoofdvlakken: het hoofdvlak moet bij de gereedschapsoproep TOOL CALL met het vastleggen van de spilas gedefinieerd worden:

Spilas	Hoofdvlak
Z	**XY**, ook UV, XV, UY
Y	**ZX**, ook WU, ZU, WX
X	**YZ**, ook VW, YW, VZ

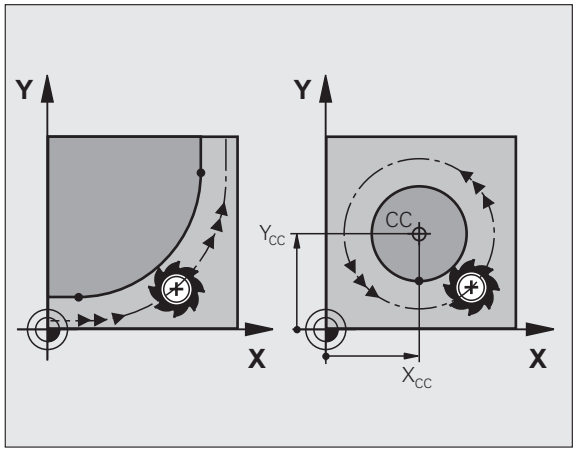


Cirkels die niet parallel aan het hoofdvlak liggen, worden ook geprogrammeerd met de functie "Bewerkingsvlak zwenken" (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus 19, BEWERKINGSVLAK), of met Q-parameters (zie "Principe en functie-overzicht", pagina 320).

Rotatierichting DR bij cirkelbewegingen

Voor cirkelbewegingen zonder tangentiële overgang naar andere contourelementen voert u de rotatierichting als volgt in:

Rotatie met de klok mee: **DR-**
Rotatie tegen de klok in: **DR+**

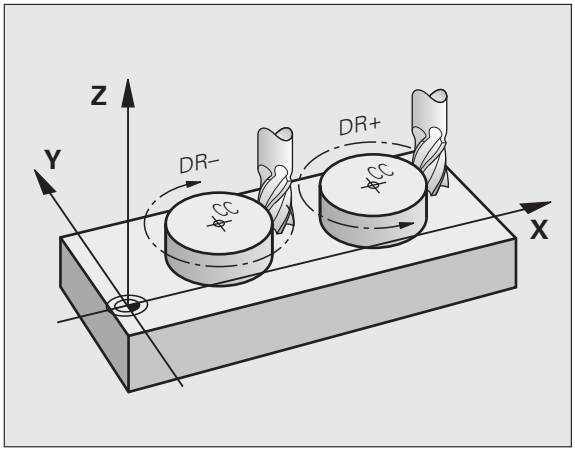

Radiuscorrectie

De radiuscorrectie moet in de regel staan waarmee het eerste contourelement benaderd wordt. De radiuscorrectie mag niet in een regel voor een cirkelbaan worden geactiveerd. Deze moet vooraf in een rechte-regel (zie "Baanbewegingen - rechthoekige coördinaten", pagina 238) of in een benaderingsregel (APPR-regel, zie "Contour benaderen en verlaten", pagina 230) geprogrammeerd worden.


Voorpositioneren

Positioneer het gereedschap aan het begin van een bewerkingsprogramma zo voor, dat beschadiging van gereedschap en werkstuk uitgesloten is.

Programmaregels met de baanfunctietoetsen maken

Met de grijze baanfunctietoetsen wordt de klaartekstdialoog geopend. De TNC vraagt na elkaar om alle informatie en voegt de programmaregel aan het bewerkingsprogramma toe.

Voorbeeld – Programmeren van een rechte.

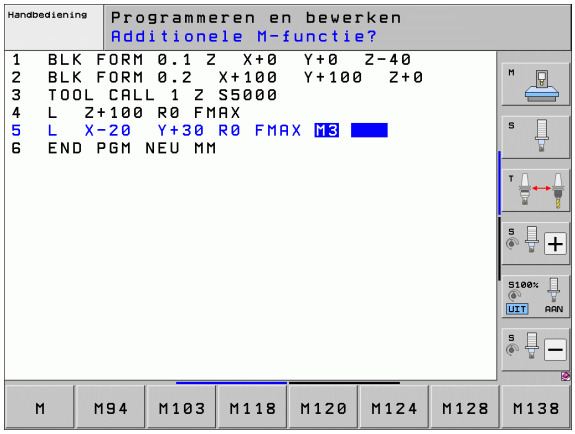

L

Programmeerdialoog openen: bijv. rechte

COÖRDINATEN?

X

Coördinaten van het eindpunt van de rechte invoeren, bijv. -20 in X

COÖRDINATEN?

Y

Coördinaten van het eindpunt van de rechte invoeren, bijv. 30 in Y, met ENT-toets bevestigen

RADIUSCORR.: RL/RR/GEEN CORR.?

R0

Radiuscorrectie kiezen: bijv. softkey R0 indrukken, het gereedschap verplaatst zich ongecorrigeerd

AANZET F=? / F MAX = ENT

100 ENT

Aanzet invoeren en met de ENT-toets bevestigen: bijv. 100 mm/min. Bij INCH-programmering: invoer van 100 komt overeen met een aanzet van 10 inch/min

F MAX

In ijlgang verplaatsen: softkey FMAX indrukken, of

F AUTO

met de aanzet verplaatsen die in de **TOOL CALL**-regel gedefinieerd is: softkey FAUTO indrukken

ADDITIONELE M-FUNCTIE?

3 ENT

Additionele functie, bijv. M3, invoeren en de dialoog met de ENT-toets afsluiten

Regel in het bewerkingsprogramma


```
L X-20 Y+30 R0 FMAX M3
```

6.3 Contour benaderen en verlaten

Overzicht: baanvormen voor het benaderen en verlaten van de contour

De functies APPR (Engels: approach = benaderen) en DEP (Engels: departure = verlaten) worden met de APPR/DEP-toets geactiveerd. Daarna kunnen de onderstaande baanvormen via softkeys worden geselecteerd:


Functie	Benaderen	Verlaten
Rechte met tangentiële aansluiting		
Rechte loodrecht op het contourpunt		
Cirkelbaan met tangentiële aansluiting		
Cirkelbaan met tangentiële aansluiting op de contour, benaderen en verlaten van een hulppunt buiten de contour op een tangentieel aansluitende rechte		

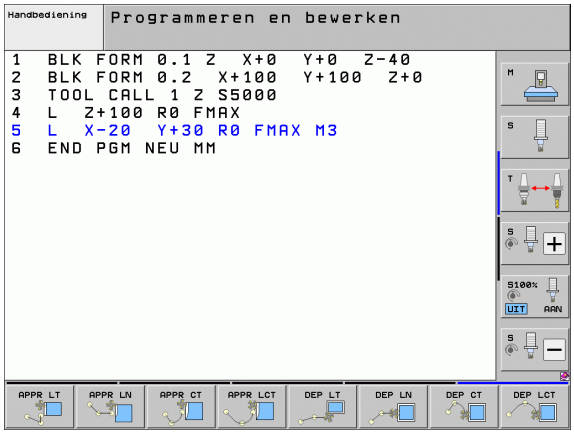

Schroeflijn benaderen en verlaten

Bij het benaderen en verlaten van een schroeflijn (helix) verplaatst het gereedschap zich in het verlengde van de schroeflijn en sluit zo via een tangentiële cirkelbaan op de contour aan. Gebruik hiervoor de functie APPR CT of DEP CT.

Belangrijke posities bij het benaderen en verlaten

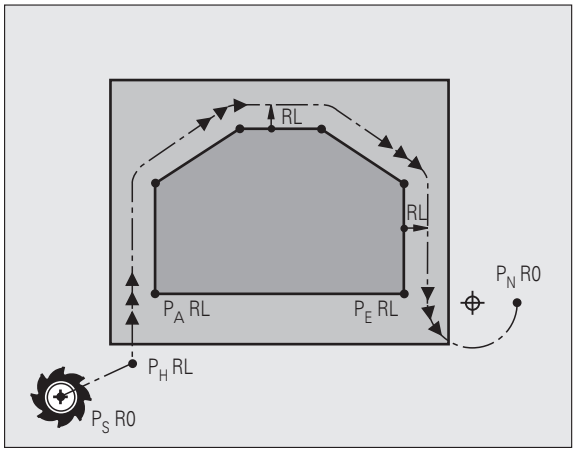

- Startpunt P_S
  Deze positie moet direct vóór de APPR-regel worden geprogrammeerd. P_S ligt buiten de contour en moet zonder radiuscorrectie (R0) worden benaderd.
- Hulppunt P_H
  Het benaderen en verlaten gaat bij sommige baanvormen via een hulppunt P_H, dat de TNC uit gegevens in de APPR- en DEP-regel berekent. De TNC verplaatst zich van de actuele positie naar het hulppunt P_H met de laatst geprogrammeerde aanzet. Wanneer u in de laatste positioneerregel vóór de benaderingsfunctie **FMAX** (positioneren met ijlgang) hebt geprogrammeerd, benadert de TNC ook het hulppunt P_H met ijlgang.
- Eerste contourpunt P_A en laatste contourpunt P_E
  Het eerste contourpunt P_A wordt geprogrammeerd in de APPR-regel, het laatste contourpunt P_E met een willekeurige baanfunctie. Wanneer de APPR-regel ook de Z-coördinaat bevat, verplaatst de TNC het gereedschap eerst in het bewerkingsvlak naar P_H en vervolgens in de gereedschapsas naar de ingevoerde diepte.
- Eindpunt P_N
  De positie P_N ligt buiten de contour en volgt uit de gegevens in de DEP-regel. Wanneer de DEP-regel ook de Z-coördinaat bevat, verplaatst de TNC het gereedschap eerst in het bewerkingsvlak naar P_H en vervolgens in de gereedschapsas naar de ingevoerde hoogte.

Korte omschrijving	Betekenis
APPR	Engels APPRoach = benaderen
DEP	Engels DEParture = verlaten
L	Engels Line = rechte
C	Engels Circle = cirkel
T	Tangentieel (geleidelijke, soepele overgang)
N	Normaal (loodrecht)

Bij het positioneren van de actuele positie naar hulppunt P_H controleert de TNC niet of de geprogrammeerde contour beschadigd wordt. Controleer dit met behulp van de grafische testweergave!

Bij de functies APPR LT, APPR LN en APPR CT verplaatst de TNC zich van de actuele positie naar hulppunt P_H met de laatst geprogrammeerde aanzet/ijlgang. Bij de functie APPR LCT benadert de TNC hulppunt P_H met de in de APPR-regel geprogrammeerde aanzet. Wanneer vóór de startregel nog geen aanzet geprogrammeerd is, dan komt de TNC met een foutmelding.

Poolcoördinaten

De contourpunten voor de volgende functies t.b.v. het benaderen en verlaten kunnen tevens via de poolcoördinaten worden geprogrammeerd:

- APPR LT wordt APPR PLT
- APPR LN wordt APPR PLN
- APPR CT wordt APPR PCT
- APPR LCT wordt APPR PLCT
- DEP LCT wordt DEP PLCT

Druk hiervoor op de oranje toets P, nadat u met de softkey een functie voor het benaderen of verlaten geselecteerd hebt.

Radiuscorrectie

De radiuscorrectie wordt samen met het eerste contourpunt P_A in de APPR-regel geprogrammeerd. De DEP-regels heffen de radiuscorrectie automatisch op!

Benaderen zonder radiuscorrectie: wanneer in de APPR-regel R0 wordt geprogrammeerd, verplaatst de TNC het gereedschap als een gereedschap met R = 0 mm en radiuscorrectie RR! Hierdoor wordt bij de functies APPR/DEP LN en APPR/DEP CT de richting vastgelegd waarin de TNC het gereedschap naar de contour toe en van de contour af verplaatst. Bovendien moeten in de eerste verplaatsingsregel na APPR beide coördinaten van het bewerkingsvlak worden geprogrammeerd


Benaderen via een rechte met tangentiële aansluiting: APPR LT

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van startpunt P_S naar een hulppunt P_H. Van daaruit wordt het eerste contourpunt P_A via een rechte tangentieel benaderd. Hulppunt P_H heeft afstand LEN tot het eerste contourpunt P_A.

- Willekeurige baanfunctie: startpunt: P_S benaderen
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey APPR LT openen:



- Coördinaten van het eerste contourpunt P_A
- LEN: afstand van hulppunt P_H tot het eerste contourpunt P_A
- Radiuscorrectie RR/RL voor de bewerking

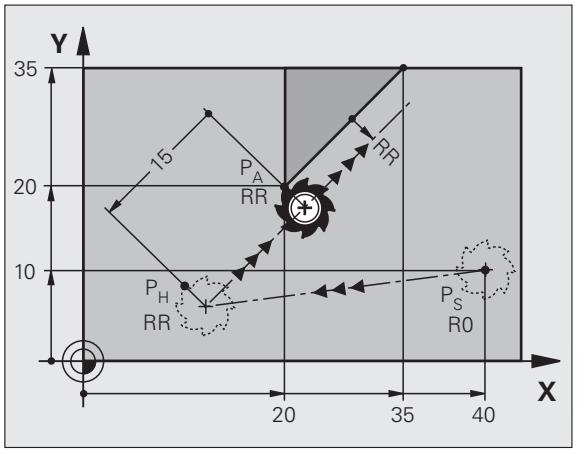

NC-voorbeeldregels

`7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3`	P_S zonder radiuscorrectie benaderen
`8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100`	P_A met radiuscorr. RR, afstand P_H tot P_A: LEN=15
`9 L X+35 Y+35`	Eindpunt van het eerste contourelement
`10 L ...`	Volgend contourelement


Benaderen via een rechte loodrecht op het eerste contourpunt: APPR LN

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van startpunt P_S naar een hulppunt P_H. Van daaruit wordt het eerste contourpunt P_A via een rechte loodrecht benaderd. Hulppunt P_H heeft afstand LEN + gereedschapsradius tot het eerste contourpunt P_A.

- Willekeurige baanfunctie: startpunt P_S benaderen
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey APPR LN openen:



- Coördinaten van het eerste contourpunt P_A
- Lengte: afstand van hulppunt P_H. LEN altijd positief invoeren!
- Radiuscorrectie RR/RL voor de bewerking

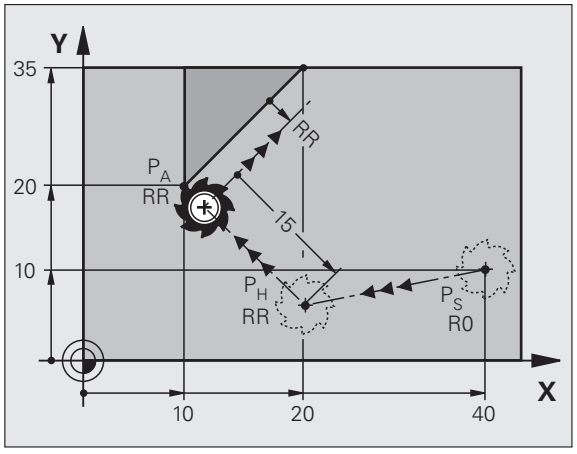


NC-voorbeeldregels

`7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3`	P_S zonder radiuscorrectie benaderen
`8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100`	P_A met radiuscorr. RR
`9 L X+20 Y+35`	Eindpunt van het eerste contourelement
`10 L ...`	Volgend contourelement

Benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting: APPR CT

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van startpunt P_S naar een hulppunt P_H. Van daaruit benadert de TNC via een cirkelbaan, die tangentieel in het eerste contourelement overgaat, het eerste contourpunt P_A.

De cirkelbaan van P_H naar P_A wordt vastgelegd door radius R en middelpuntshoek I CCA. De rotatierichting van de cirkelbaan wordt door het verloop van het eerste contourelement bepaald.

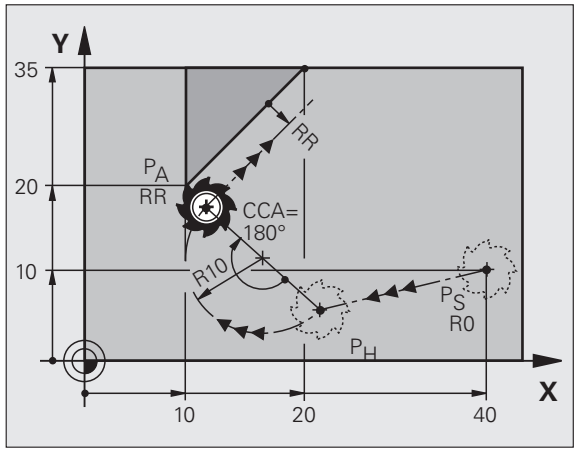

- Willekeurige baanfunctie: startpunt P_S benaderen
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey APPR CT openen:




  - Coördinaten van het eerste contourpunt P_A
  - Radius R van de cirkelbaan
    - Benaderen aan de zijkant van het werkstuk die door de radiuscorrectie gedefinieerd is: R positief invoeren
    - Benaderen vanaf de zijkant van het werkstuk: R negatief invoeren
  - Middelpuntshoek CCA van de cirkelbaan
    - CCA alleen positief invoeren
    - Maximale invoerwaarde: 360°
  - Radiuscorrectie RR/RL voor de bewerking

NC-voorbeeldregels

`7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3`	P_S zonder radiuscorrectie benaderen
`8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100`	P_A met radiuscorr. RR, radius R=10
`9 L X+20 Y+35`	Eindpunt van het eerste contourelement
`10 L ...`	Volgend contourelement

Benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting op de contour en de rechte: APPR LCT

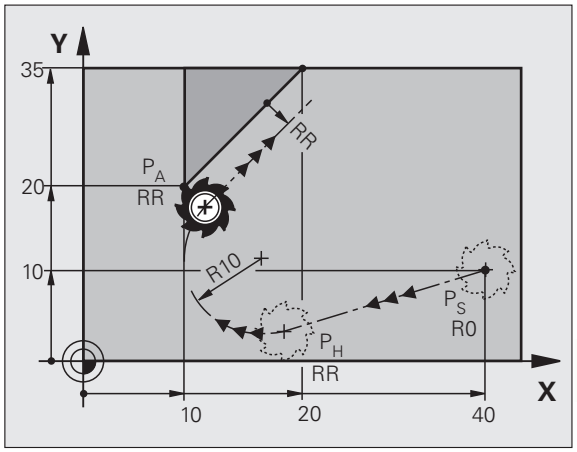

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van startpunt P_S naar een hulppunt P_H. Van daaruit wordt het eerste contourpunt P_A via een cirkelbaan benaderd. De in de APPR-regel geprogrammeerde aanzet is actief voor de totale afstand die de TNC in de startregel aflegt (baan P_S – P_A).

Wanneer u in de startregel alle drie hoofdascoördinaten X, Y en Z hebt geprogrammeerd, dan verplaatst zich de TNC van de vóór de APPR-regel gedefinieerde positie in alle drie assen gelijktijdig naar hulppunt P_H en daarop aansluitend van P_H naar P_A alleen in het bewerkingsvlak.

De cirkelbaan sluit zowel op de rechte P_S – P_H als op het eerste contourelement tangentieel aan. Zo wordt deze door de radius R eenduidig vastgelegd.

- Willekeurige baanfunctie: startpunt P_S benaderen
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey APPR LCT openen:



  - Coördinaten van het eerste contourpunt P_A
  - Radius R van de cirkelbaan. R positief invoeren
  - Radiuscorrectie RR/RL voor de bewerking

NC-voorbeeldregels

`7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3`	P_S zonder radiuscorrectie benaderen
`8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100`	P_A met radiuscorr. RR, radius R=10
`9 L X+20 Y+35`	Eindpunt van het eerste contourelement
`10 L ...`	Volgend contourelement


Verlaten via een rechte met tangentiële aansluiting: DEP LT

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van het laatste contourpunt P_E naar het eindpunt P_N. De rechte ligt in het verlengde van het laatste contourelement. P_N bevindt zich op afstand LEN van P_E.

- Laatste contourelement met eindpunt P_E en radiuscorrectie programmeren
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey DEP LT openen:



- LEN: afstand van het eindpunt P_N van het laatste contourelement P_E invoeren

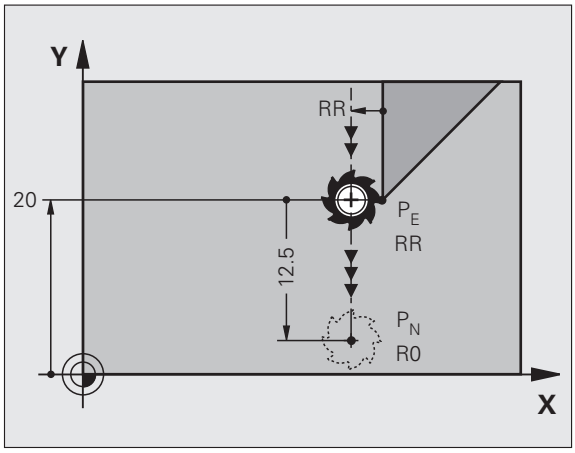

NC-voorbeeldregels

`23 L Y+20 RR F100`	Laatste contourelement: P_E met radiuscorrectie
`24 DEP LT LEN12.5 F100`	Over afstand LEN=12,5 mm verlaten
`25 L Z+100 FMAX M2`	Z terugtrekken, terugspringen, einde programma


Verlaten via een rechte loodrecht op het laatste contourpunt: DEP LN

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van het laatste contourpunt P_E naar het eindpunt P_N. De rechte verlaat het laatste contourpunt P_E loodrecht. P_N bevindt zich op afstand LEN + gereedschapsradius van P_E.

- Laatste contourelement met eindpunt P_E en radiuscorrectie programmeren
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey DEP LN openen:



- LEN: afstand van het eindpunt P_N invoeren
  Belangrijk: LEN positief invoeren!

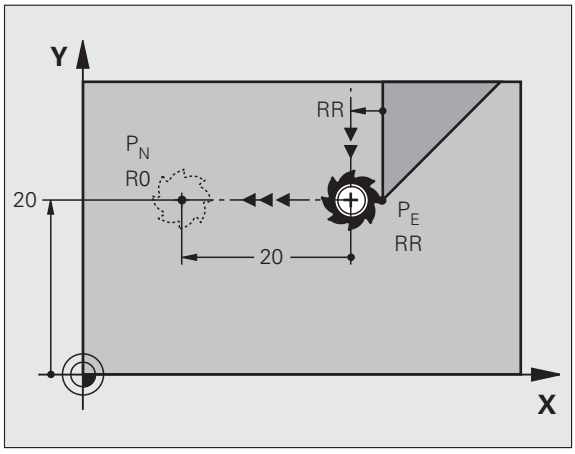

NC-voorbeeldregels

`23 L Y+20 RR F100`	Laatste contourelement: P_E met radiuscorrectie
`24 DEP LN LEN+20 F100`	Over afstand LEN = 20 mm loodrecht contour verlaten
`25 L Z+100 FMAX M2`	Z terugtrekken, terugspringen, einde programma


Verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting: DEP CT

De TNC verplaatst het gereedschap via een cirkelbaan van het laatste contourpunt P_E naar het eindpunt P_N. De cirkelbaan sluit tangentieel aan op het laatste contourelement.

- Laatste contourelement met eindpunt P_E en radiuscorrectie programmeren
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey DEP CT openen:



- Middelpuntshoek CCA van de cirkelbaan
- Radius R van de cirkelbaan
  - Het gereedschap moet zich bij het verlaten langs de zijkant van het werkstuk verplaatsen die door de radiuscorrectie is vastgelegd: R positief invoeren.
  - Het gereedschap moet zich bij het verlaten langs de **tegenovergestelde** zijkant van het werkstuk verplaatsen die door de radiuscorrectie is vastgelegd: R negatief invoeren

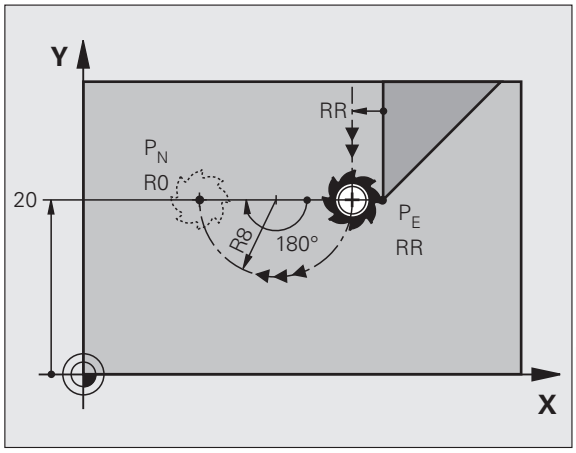

NC-voorbeeldregels

`23 L Y+20 RR F100`	Laatste contourelement: P_E met radiuscorrectie
`24 DEP CT CCA 180 R+8 F100`	Middelpuntshoek=180°,
	Cirkelbaanradius=8 mm
`25 L Z+100 FMAX M2`	Z terugtrekken, terugspringen, einde programma


Verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting op contour en rechte: DEP LCT

De TNC verplaatst het gereedschap via een cirkelbaan van het laatste contourpunt P_E naar een hulppunt P_H. Van daaruit wordt het via een rechte naar eindpunt P_N verplaatst. Het laatste contourelement en de rechte van P_H – P_N hebben tangentiële overgangen met de cirkelbaan. Zo wordt de cirkelbaan door de radius R eenduidig vastgelegd.

- Laatste contourelement met eindpunt P_E en radiuscorrectie programmeren
- Dialoog met toets APPR/DEP en softkey DEP LCT openen:



- Coördinaten van eindpunt P_N invoeren
- Radius R van de cirkelbaan. R positief invoeren

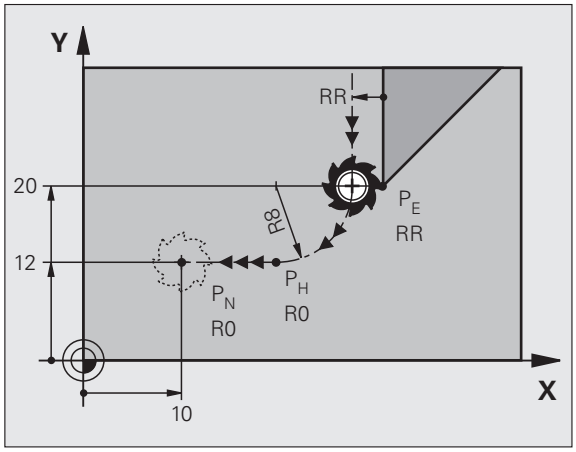

NC-voorbeeldregels

`23 L Y+20 RR F100`	Laatste contourelement: P_E met radiuscorrectie
`24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100`	Coördinaten P_N, cirkelbaanradius=8 mm
`25 L Z+100 FMAX M2`	Z terugtrekken, terugspringen, einde programma


6.4 Baanbewegingen - rechthoekige coördinaten

Overzicht van de baanfuncties

Functie	Baanfunctietoets	Gereedschapsverplaatsing	Benodigde gegevens	Pagina
Rechte **L** Engels: Line	L	Rechte	Coördinaten van het eindpunt van de rechte	Pagina 239
Afkanting: **CHF** Engels: **CH**am**F**er	CHF	Afkanting tussen twee rechten	Afkantingslengte	Pagina 240
Cirkelmiddelpunt **CC**; Engels: Circle Center	CC	Geen	Coördinaten van het cirkelmiddelpunt of de pool	Pagina 242
Cirkelboog **C** Engels: **C**ircle	C	Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt CC naar eindpunt van de cirkelbaan	Coördinaten van eindpunt cirkel, rotatierichting	Pagina 243
Cirkelboog **CR** Engels: **C**ircle by **R**adius	CR	Cirkelbaan met bepaalde radius	Coördinaten van eindpunt cirkel, cirkelradius, rotatierichting	Pagina 244
Cirkelboog **CT** Engels: **C**ircle **T**angential	CT	Cirkelbaan met tangentiële aansluiting op vorig en volgend contourelement	Coördinaten van eindpunt cirkel	Pagina 246
Hoeken afronden **RND** Engels: **R**ou**ND**ing of Corner	RND	Cirkelbaan met tangentiële aansluiting op vorig en volgend contourelement	Hoekradius R	Pagina 241
Vrije contourprogrammering **FK**	FK	Rechte of cirkelbaan met willekeurige aansluiting op vorig contourelement	zie "Baanbewegingen – Vrije contourprogrammering FK", pagina 259	Pagina 264

Rechte L

De TNC verplaatst het gereedschap via een rechte van zijn actuele positie naar het eindpunt van de rechte. Het startpunt is het eindpunt van de voorafgaande regel.

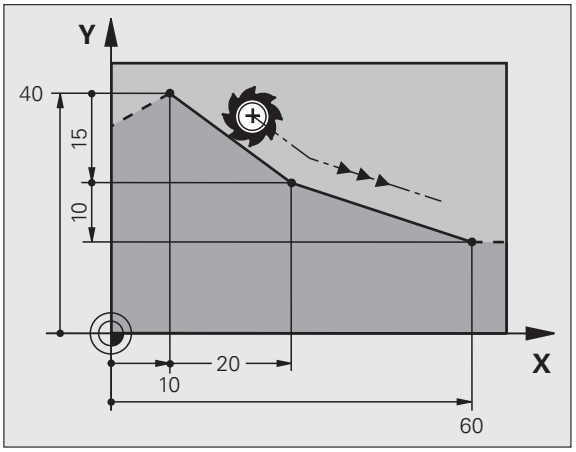

- **Coördinaten** van het eindpunt van de rechte, indien nodig
- **Radiuscorrectie RL/RR/R0**
- **Aanzet F**
- **Additionele M-functie**

NC-voorbeeldregels

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
8 L IX+20 IY-15
9 L X+60 IY-10
```

Actuele positie overnemen

Een rechte regel (**L**-regel) kan ook met de toets "ACTUELE POSITIE OVERNEMEN" worden gegenereerd:


- Verplaats het gereedschap in de werkstand Handbediening naar de positie die moet worden overgenomen
- Beeldschermweergave op Programmeren/bewerken zetten
- Programmaregel selecteren waarachter de L-regel moet worden ingevoegd
- Toets "ACTUELE POSITIE OVERNEMEN" indrukken: de TNC genereert een L-regel met de coördinaten van de actuele positie

Het aantal assen dat de TNC in de **L**-regel opslaat, wordt via de MOD-functie vastgelegd (zie "Askeuze voor het genereren van een L-regel", pagina 700).

Afkanting tussen twee rechten invoegen

Contourhoeken die door het elkaar snijden van twee rechten ontstaan, kunnen worden afgekant.

- In de rechte-regels voor en na de **CHF**-regel worden steeds beide coördinaten van het vlak geprogrammeerd waarin de afkanting wordt uitgevoerd
- De radiuscorrectie voor en na de **CHF**-regel moet dezelfde zijn
- De afkanting moet met het actuele gereedschap kunnen worden uitgevoerd

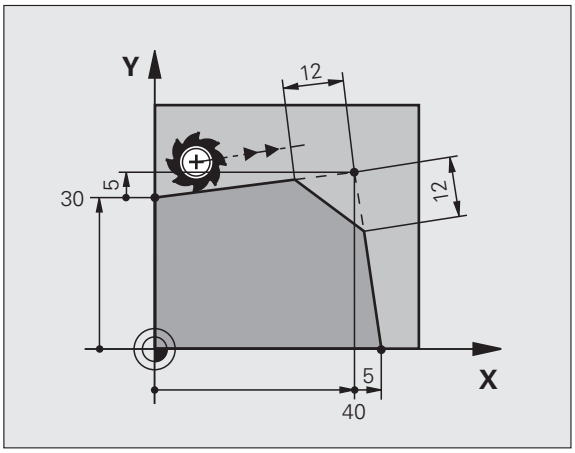

CHF

- **Afkantingsgedeelte**: lengte van de afkanting, indien nodig:
- **Aanzet F** (werkt alleen in de **CHF**-regel)

NC-voorbeeldregels

```
7 L X+0 Y+30 RL F300 M3
8 L X+40 IY+5
9 CHF 12 F250
10 L IX+5 Y+0
```

Een contour mag niet met een **CHF**-regel beginnen.

Een afkanting wordt alleen in het bewerkingsvlak uitgevoerd.

Het door de afkanting afgesneden hoekpunt wordt niet benaderd.

Een in de CHF-regel geprogrammeerde aanzet werkt alleen in deze CHF-regel. Daarna geldt weer de vóór de **CHF**-regel geprogrammeerde aanzet.

Hoeken afronden RND


Met de functie **RND** worden contourhoeken afgerond.

Het gereedschap verplaatst zich via een cirkelbaan die zowel op het voorafgaande als op het volgende contourelement tangentieel aansluit.

De afrondingscirkel moet met het opgeroepen gereedschap kunnen worden uitgevoerd.



- **Afrondingsradius**: radius van de cirkelboog, indien nodig:
- **Aanzet F** (werkt alleen in de **RND**-regel)

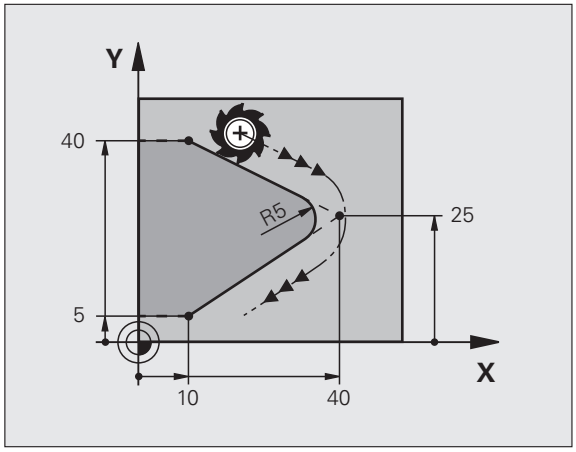

NC-voorbeeldregels

```
5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
6 L X+40 Y+25
7 RND R5 F100
8 L X+10 Y+5
```

Het voorafgaande en het volgende contourelement moeten beide coördinaten van het vlak bevatten waarin de hoeken worden afgerond. Wanneer de contour zonder gereedschapsradiuscorrectie moet worden uitgevoerd, moeten beide coördinaten van het bewerkingsvlak worden geprogrammeerd.

Het hoekpunt wordt niet benaderd.

Een in de **RND**-regel geprogrammeerde aanzet werkt alleen in deze **RND**-regel. Daarna geldt weer de vóór de **RND**-regel geprogrammeerde aanzet.

Een RND-regel kan ook worden toegepast voor het voorzichtig benaderen van de contour.


Cirkelmiddelpunt CCI

Het cirkelmiddelpunt legt u vast voor cirkelbanen die u met de C-toets (cirkelbaan C) programmeert. Hiertoe

- moeten de rechthoekige coördinaten van het cirkelmiddelpunt in het bewerkingsvlak worden ingevoerd of
- moet de laatst geprogrammeerde positie worden overgenomen of
- moeten de coördinaten met de toets "ACTUELE POSITIES OVERNEMEN" worden overgenomen



▶ Coördinaten voor het cirkelmiddelpunt invoeren of om de laatst geprogrammeerde positie over te nemen: geen coördinaten invoeren

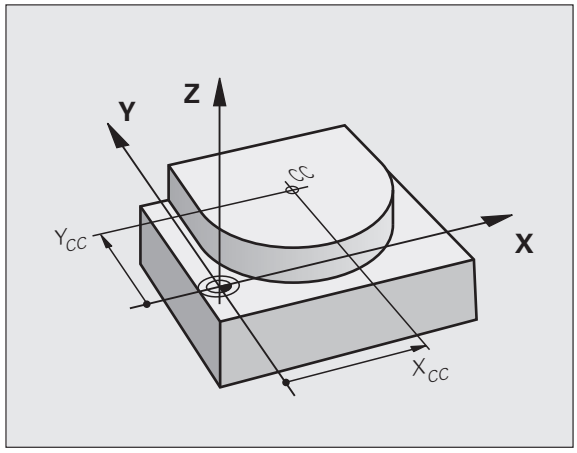

NC-voorbeeldregels

```
5 CC X+25 Y+25
```

of

```
10 L X+25 Y+25
11 CC
```

De programmaregels 10 en 11 hebben geen betrekking op de afbeelding.

Geldigheid

Het cirkelmiddelpunt geldt totdat een nieuw cirkelmiddelpunt wordt geprogrammeerd. Een cirkelmiddelpunt kan ook voor de additionele assen U, V en W worden vastgelegd.

Cirkelmiddelpunt incrementeel invoeren

Een incrementeel ingevoerde coördinaat voor het cirkelmiddelpunt is altijd gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde gereedschapspositie.



Met CC markeert u een positie als cirkelmiddelpunt. Het gereedschap verplaatst zich niet naar deze positie.

Het cirkelmiddelpunt is tevens de pool voor poolcoördinaten.


Cirkelbaan C om cirkelmiddelpunt CC

Het cirkelmiddelpunt **CC** moet worden vastgelegd voordat de cirkelbaan geprogrammeerd wordt. De laatst geprogrammeerde gereedschapspositie voor de cirkelbaan is het startpunt van de cirkelbaan.

- Gereedschap naar het startpunt van de cirkelbaan verplaatsen

CC
- **Coördinaten** van het cirkelmiddelpunt invoeren

C
- **Coördinaten** van het eindpunt van de cirkelboog invoeren, indien nodig:
- **Rotatierichting DR**
- **Aanzet F**
- **Additionele M-functie**

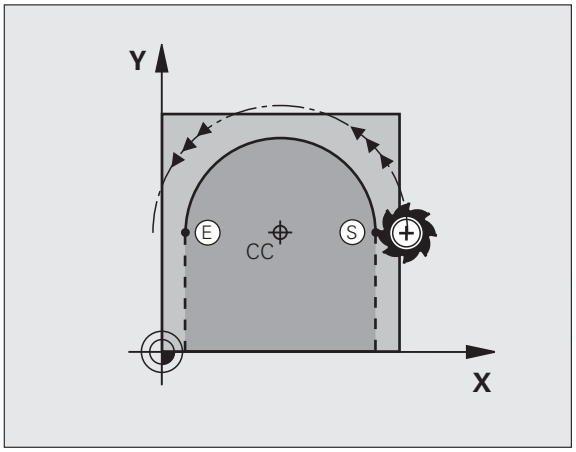


De TNC voert cirkelbewegingen gewoonlijk in het actieve bewerkingsvlak uit. Wanneer u cirkels programmeert die niet in het actieve bewerkingsvlak liggen, bijv. **C Z... X... DR+** bij gereedschapsas Z, en gelijktijdig deze beweging roteert, dan maakt de TNC een ruimtelijke cirkel, dus een cirkel in 3 assen.

NC-voorbeeldregels

```
5 CC X+25 Y+25
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
7 C X+45 Y+25 DR+
```

Volledige cirkel

Programmeer voor het eindpunt dezelfde coördinaten als voor het startpunt.

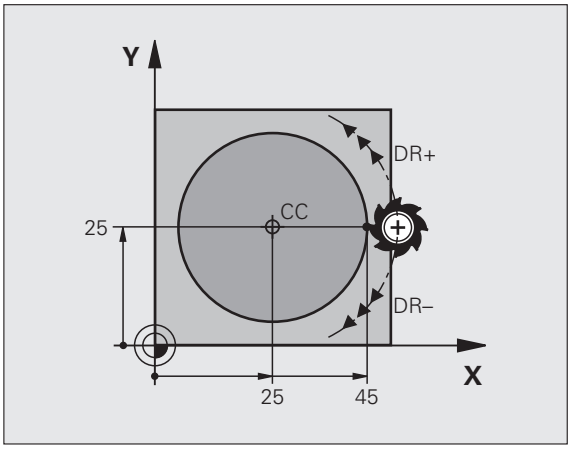


Start- en eindpunt van de cirkelbeweging moeten op de cirkelbaan liggen.

Invoertolerantie: tot 0,016 mm (via MP7431 te kiezen).

Kleinst mogelijke cirkel die de TNC kan maken: 0,016 mm.

Cirkelbaan CR met vastgelegde radius

Het gereedschap verplaatst zich via een cirkelbaan met radius R.

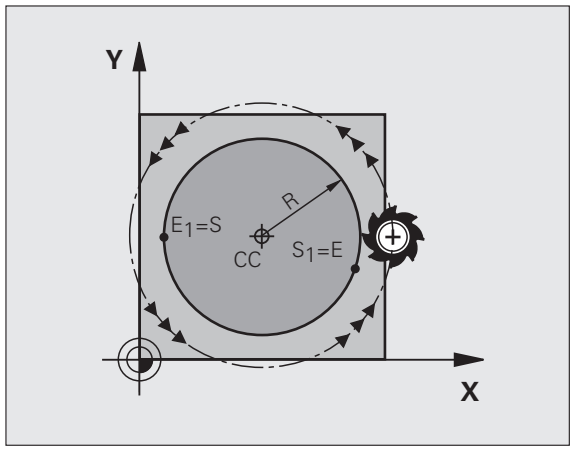

CR

- **Coördinaten** van het eindpunt van de cirkelboog
- **Radius R**
  Let op: het voorteken legt de grootte van de cirkelboog vast!
- **Rotatierichting DR**
  Let op: het voorteken legt de concave of convexe kromming vast!
- **Additionele M-functie**
- **Aanzet F**

Volledige cirkel

Voor een volledige cirkel programmeert u twee cirkelregels na elkaar:

Het eindpunt van de eerste halve cirkel is het startpunt van de tweede halve cirkel. Het eindpunt van de tweede halve cirkel is het startpunt van de eerste halve cirkel.

Centreerhoek CCA en cirkelboogradius R

Startpunt en eindpunt op de contour kunnen door vier verschillende cirkelbogen met dezelfde radius met elkaar worden verbonden:

Kleinere cirkelboog: CCA<180°
Radius heeft positief voorteken R>0

Grotere cirkelboog: CCA>180°
Radius heeft negatief voorteken R<0

Met de rotatierichting wordt vastgelegd of de cirkelboog naar buiten gebogen (convex) of naar binnen gebogen (concaaf) is:

Convex: rotatierichting **DR–** (met radiuscorrectie **RL**)

Concaaf: rotatierichting **DR+** (met radiuscorrectie **RL**)

NC-voorbeeldregels

```
10 L X+40 Y+40 RL F200 M3
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (BOOG 1)
```

of


```
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (BOOG 2)
```


of

```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (BOOG 3)
```

of

```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (BOOG 4)
```

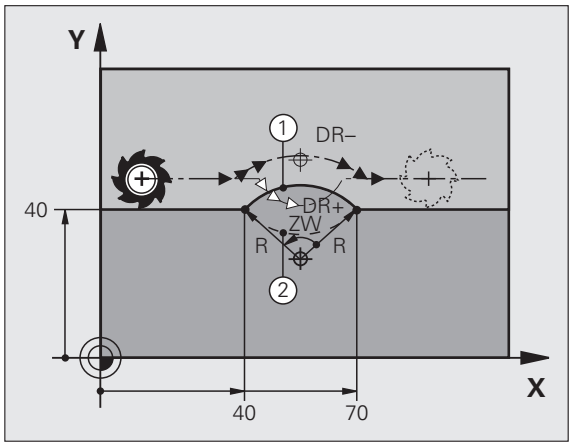

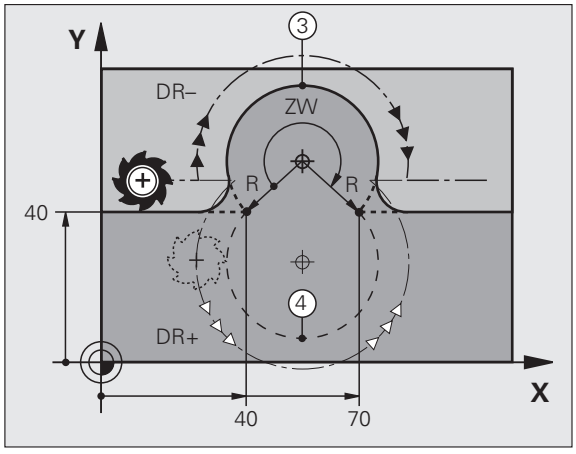

De afstand tussen start- en eindpunt van de cirkeldiameter mag niet groter zijn dan de cirkeldiameter.

De maximale radius die direct kan worden ingevoerd, bedraagt 99,9999 m, via Q-parameterprogrammering 210 m.

Hoekassen A, B en C worden ondersteund.

Cirkelbaan CT met tangentiële aansluiting


Het gereedschap verplaatst zich op een cirkelboog die tangentieel op het eerder geprogrammeerde contourelement aansluit.

Een overgang is "tangentieel", wanneer op het snijpunt van de contourelementen geen knik- of hoekpunt ontstaat, d.w.z. dat de contourelementen vloeiend in elkaar overgaan.

Het contourelement waarop de cirkelboog tangentieel aansluit, wordt direct vóór de **CT**-regel geprogrammeerd. Hiervoor zijn minstens twee positioneerregels nodig



- **Coördinaten** van het eindpunt van de cirkelboog, indien nodig:
- **Aanzet F**
- **Additionele M-functie**

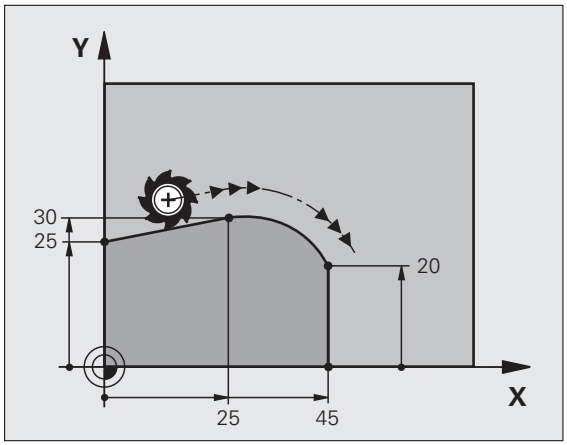


NC-voorbeeldregels

```
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3
8 L X+25 Y+30
9 CT X+45 Y+20
10 L Y+0
```


In de **CT**-regel en het daarvoor geprogrammeerde contourelement moeten beide coördinaten van het vlak staan waarin de cirkelboog wordt uitgevoerd!

Voorbeeld: rechteverplaatsing en afkantingen cartesiaans

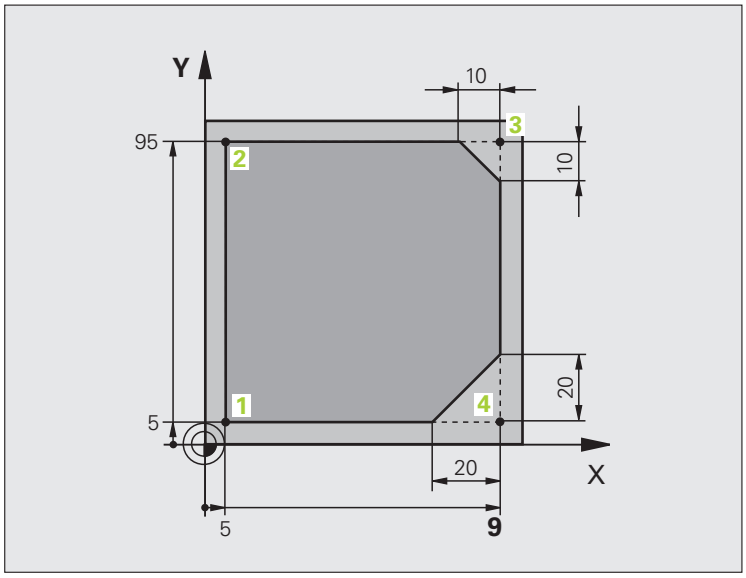

`0 BEGIN PGM LINEAR MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van het onbewerkte werkstuk voor grafische simulatie van de bewerking
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep met spilas en spiltoerental
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken in de spilas met ijlgang FMAX
`5 L X-10 Y-10 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`6 L Z-5 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen met aanzet F = 1000 mm/min
`7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300`	Contour op punt 1 benaderen via een rechte met tangentiële aansluiting
`8 L Y+95`	Punt 2 benaderen
`9 L X+95`	Punt 3: eerste rechte voor hoek 3
`10 CHF 10`	Afkanting met lengte 10 mm programmeren
`11 L Y+5`	Punt 4: tweede rechte voor hoek 3, eerste rechte voor hoek 4
`12 CHF 20`	Afkanting met lengte 20 mm programmeren
`13 L X+5`	Laatste contourpunt 1 benaderen, tweede rechte voor hoek 4
`14 DEP LT LEN10 F1000`	Contour verlaten via een rechte met tangentiële aansluiting
`15 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`16 END PGM LINEAR MM`	


Voorbeeld: cirkelbeweging cartesiaans

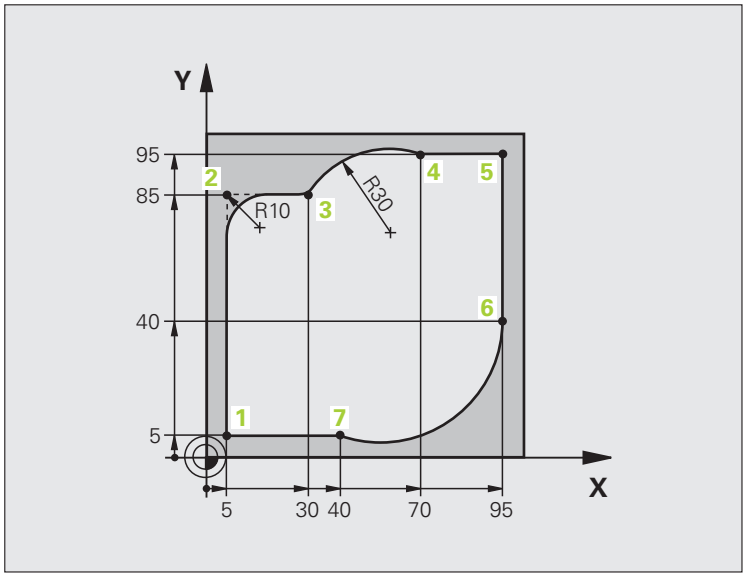

`0 BEGIN PGM CIRCULAR MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van het onbewerkte werkstuk voor grafische simulatie van de bewerking
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep met spilas en spiltoerental
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken in de spilas met ijlgang FMAX
`5 L X-10 Y-10 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`6 L Z-5 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen met aanzet F = 1000 mm/min
`7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300`	Contour op punt 1 benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting
`8 L X+5 Y+85`	Punt 2: eerste rechte voor hoek 2
`9 RND R10 F150`	Radius met R = 10 mm invoegen, aanzet: 150 mm/min
`10 L X+30 Y+85`	Punt 3 benaderen: startpunt van de cirkel met CR
`11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-`	Punt 4 benaderen: eindpunt van de cirkel met CR, radius 30 mm
`12 L X+95`	Punt 5 benaderen
`13 L X+95 Y+40`	Punt 6 benaderen
`14 CT X+40 Y+5`	Punt 7 benaderen: eindpunt van de cirkel, cirkelboog met tangentiële aansluiting op punt 6, TNC berekent de radius zelf

`15 L X+5`	Laatste contourpunt 1 benaderen
`16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000`	Contour verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting
`17 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`18 END PGM CIRCULAR MM`	

Voorbeeld: volledige cirkel cartesiaans

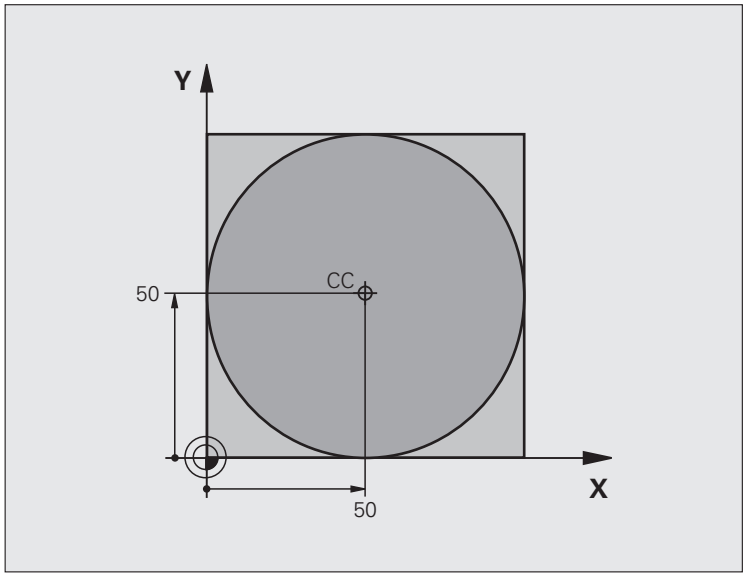

`0 BEGIN PGM C-CC MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S3150`	Gereedschapsoproep
`4 CC X+50 Y+50`	Cirkelmiddelpunt definiëren
`5 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`6 L X-40 Y+50 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`7 L Z-5 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen
`8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300`	Startpunt van de cirkel benaderen via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting
`9 C X+0 DR-`	Eindpunt van de cirkel (= startpunt cirkel) benaderen
`10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000`	Contour verlaten via een cirkelbaan met tangentiële aansluiting
`11 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`12 END PGM C-CC MM`	

6.5 Baanbewegingen – poolcoördinaten

Overzicht

Met poolcoördinaten wordt een positie via een hoek **PA** en afstand **PR** t.o.v. een vooraf gedefinieerde pool **CC** vastgelegd.

Poolcoördinaten kunnen goed worden ingezet bij:


- Posities op cirkelbogen
- Productietekeningen met hoekmaten, bijv. bij gatencirkels

Overzicht van de baanfunctie met poolcoördinaten

Functie	Baanfunctietoets	Gereedschapsverplaatsing	Benodigde gegevens	Pagina
Rechte **LP**	+ P	Rechte	Poolradius, poolhoek van het eindpunt van de rechte	Pagina 252
Cirkelboog **CP**	+ P	Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt/pool naar eindpunt van cirkelbaan	Poolhoek van eindpunt cirkel, rotatierichting	Pagina 253
Cirkelboog **CTP**	+ P	Cirkelbaan met tangentiële aansluiting op vorig contourelement	Poolradius, poolhoek van eindpunt cirkel	Pagina 254
Schroeflijn (helix)	+ P	Overlapping van een cirkelbaan met een rechte	Poolradius, poolhoek van eindpunt cirkel, coördinaat eindpunt in de gereedschapsas	Pagina 255

Oorsprong poolcoördinaten: pool CC

De pool CC kan op een willekeurige plaats in het bewerkingsprogramma worden vastgelegd, voordat de posities door poolcoördinaten worden opgegeven. Handel bij het vastleggen van de pool zoals bij het programmeren van het cirkelmiddelpunt.

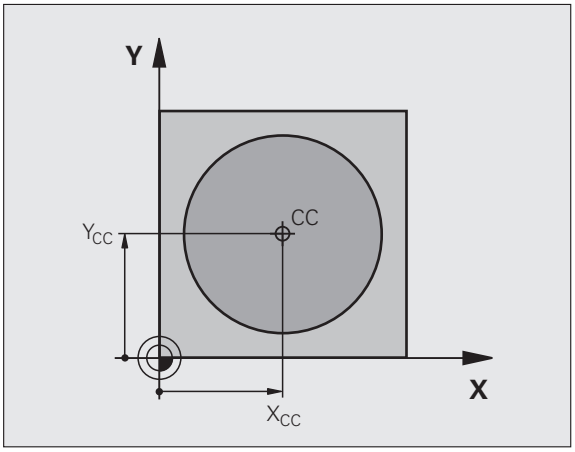



- **Coördinaten**: rechthoekige coördinaten voor de pool invoeren of om de laatst geprogrammeerde positie over te nemen: geen coördinaten invoeren. De pool moet worden vastgelegd voordat er poolcoördinaten worden geprogrammeerd. Programmeer de pool uitsluitend in rechthoekige coördinaten. De pool is actief totdat er een nieuwe pool wordt vastgelegd.


NC-voorbeeldregels

```
12 CC X+45 Y+25
```

Rechte LP

Het gereedschap verplaatst zich via een rechte van zijn actuele positie naar het eindpunt van de rechte. Het startpunt is het eindpunt van de voorafgaande regel.



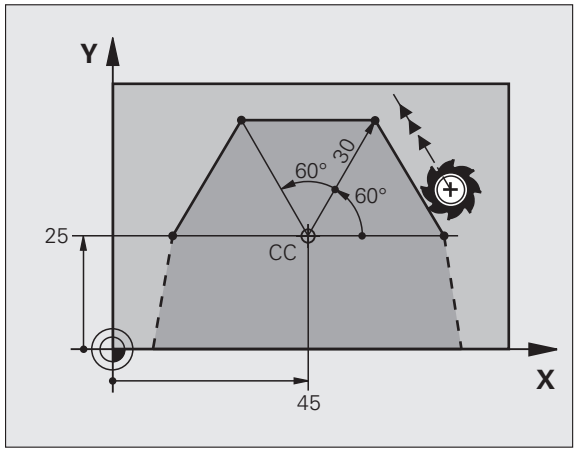

- **Poolcoördinatenradius PR**: afstand tussen het eindpunt van de rechte en pool CC invoeren
- **Poolcoördinatenhoek PA**: hoekpositie van het eindpunt van de rechte tussen –360° en +360°

Het voorteken van **PA** wordt bepaald door de hoekreferentie-as:

- Hoek van de hoekreferentie-as t.o.v. **PR** tegen de klok in: **PA**>0
- Hoek van de hoekreferentie-as t.o.v. **PR** met de klok mee: **PA**<0

NC-voorbeeldregels

```
12 CC X+45 Y+25
13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3
14 LP PA+60
15 LP IPA+60
16 LP PA+180
```

Cirkelbaan CP om pool CC

De poolcoördinatenradius **PR** is tevens radius van de cirkelboog. **PR** wordt door de afstand van het startpunt t.o.v. pool **CC** vastgelegd. De laatst geprogrammeerde gereedschapspositie voor de cirkelbaan is het startpunt van de cirkelbaan.



P


- **Poolcoördinatenhoek PA**: hoekpositie van het eindpunt van de cirkelbaan tussen –99999,9999° en +99999,9999°
- **Rotatierichting DR**

NC-voorbeeldregels

```
18 CC X+25 Y+25
19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3
20 CP PA+180 DR+
```



Bij incrementele coördinaten moet voor DR en PA hetzelfde voorteken worden ingevoerd.

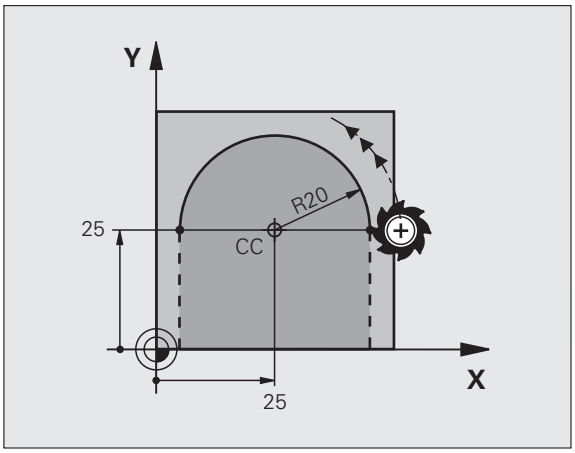

Cirkelbaan CTP met tangentiële aansluiting

Het gereedschap verplaatst zich via een cirkelbaan die tangentieel op een voorafgaand contourelement aansluit.




- **Poolcoördinatenradius PR**: afstand tussen eindpunt cirkelbaan en pool **CC** invoeren
- **Poolcoördinatenhoek PA**: hoekpositie van eindpunt cirkelbaan

NC-voorbeeldregels

```
12 CC X+40 Y+35
13 L X+0 Y+35 RL F250 M3
14 LP PR+25 PA+120
15 CTP PR+30 PA+30
16 L Y+0
```




De pool is **niet** het middelpunt van de contourcirkel!

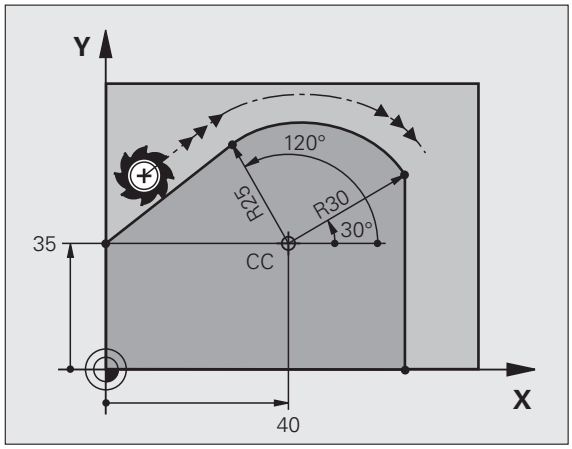

Schroeflijn (helix)

Een schroeflijn ontstaat uit de combinatie van een cirkelbeweging en een rechteverplaatsing loodrecht daarop. De cirkelbaan wordt in een hoofdvlak geprogrammeerd.

De baanbewegingen voor de schroeflijn kunnen alleen in poolcoördinaten geprogrammeerd worden.

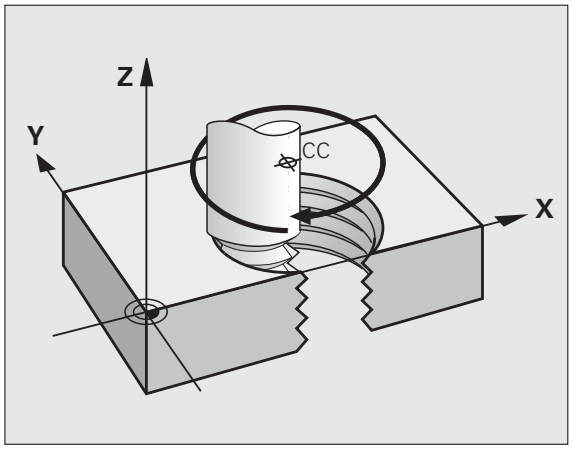

Gebruik

- Binnen- en buitendraad met grotere diameters
- Smeergroeven

Berekening van de schroeflijn

Voor het programmeren moet worden ingevoerd: de totale incrementele hoek waaronder het gereedschap zich op de schroeflijn verplaatst en de totale hoogte van de schroeflijn.


Voor berekening in de freesrichting van beneden naar boven geldt:

Aantal gangen n	Aantal gangen inclusief inloop en uitloop
Totale hoogte h	Spoed P x aantal gangen n
Incrementele totale hoek **IPA**	Aantal gangen x 360° + hoek voor begin van de draad + hoek voor inloop
Startcoördinaat Z	Spoed P x (aantal gangen inclusief inloop)

Vorm van de schroeflijn

De tabel toont de relatie tussen werkrichting, rotatierichting en radiuscorrectie voor bepaalde baanvormen.

Binnendraad	Werkrichting	Draairichting	Radiuscorrectie
rechtse draad	Z+	**DR+**	**RL**
linkse draad	Z+	**DR–**	**RR**
rechtse draad	Z–	**DR–**	**RR**
linkse draad	Z–	**DR+**	**RL**
buitendraad			
rechtse draad	Z+	**DR+**	**RR**
linkse draad	Z+	**DR–**	**RL**
rechtse draad	Z–	**DR–**	**RL**
linkse draad	Z–	**DR+**	**RR**

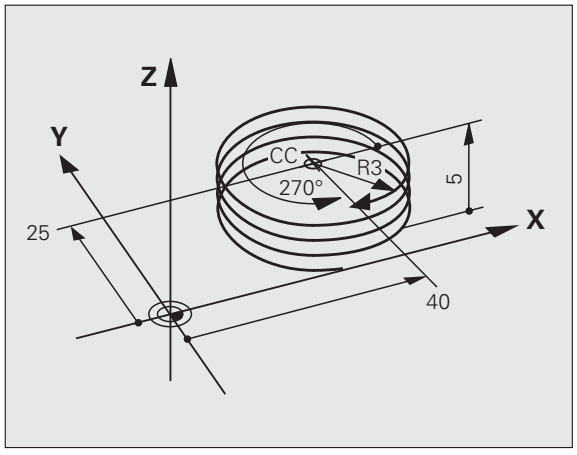

Schroeflijn programmeren

Voer de rotatierichting en de totale incrementele hoek **IPA** met hetzelfde voorteken in, anders kan het gereedschap zich langs een verkeerde baan verplaatsen.

Voor de totale hoek **IPA** kan een waarde tussen -99 999,9999° en +99 999,9999° worden ingevoerd.






- **Poolcoördinatenhoek**: totale hoek incrementeel invoeren waaronder het gereedschap zich op de schroeflijn verplaatst. **Na invoer van de hoek wordt de gereedschapsas met een askeuzetoets geselecteerd.**
- **Coördinaat** voor de hoogte van de schroeflijn incrementeel invoeren
- **Rotatierichting DR**
  Schroeflijn met de klok mee: DR–
  Schroeflijn tegen de klok in: DR+
- **Radiuscorrectie** volgens tabel invoeren

NC-voorbeeldregels: schroefdraad M6 x 1 mm met 4 gangen


```
12 CC X+40 Y+25
13 L Z+0 F100 M3
14 LP PR+3 PA+270 RL F50
15 CP IPA-1440 IZ+5 DR-
```

Voorbeeld: rechteverplaatsing polair

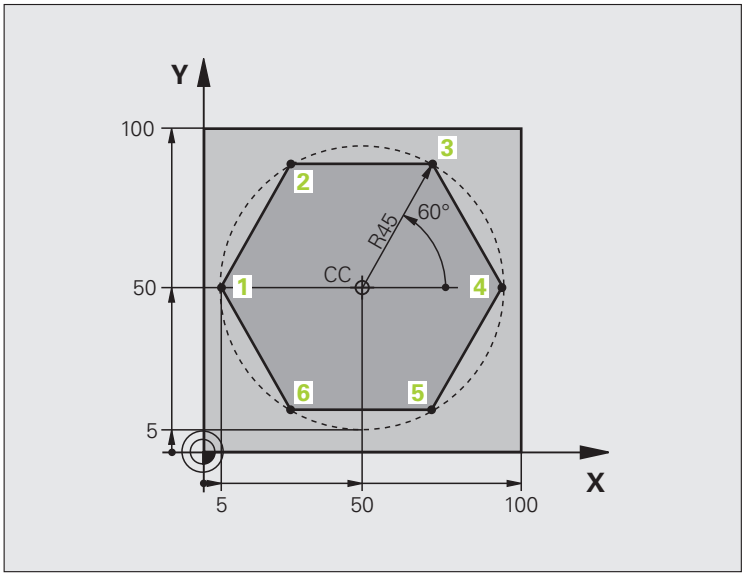

`0 BEGIN PGM LINEARPO MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep
`4 CC X+50 Y+50`	Referentiepunt voor poolcoördinaten definiëren
`5 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`7 L Z-5 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen
`8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250`	Contour op punt 1 benaderen via een cirkel met tangentiële aansluiting
`9 LP PA+120`	Punt 2 benaderen
`10 LP PA+60`	Punt 3 benaderen
`11 LP PA+0`	Punt 4 benaderen
`12 LP PA-60`	Punt 5 benaderen
`13 LP PA-120`	Punt 6 benaderen
`14 LP PA+180`	Punt 1 benaderen
`15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000`	Contour verlaten via een cirkel met tangentiële aansluiting
`16 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`17 END PGM LINEARPO MM`	

Voorbeeld: helix

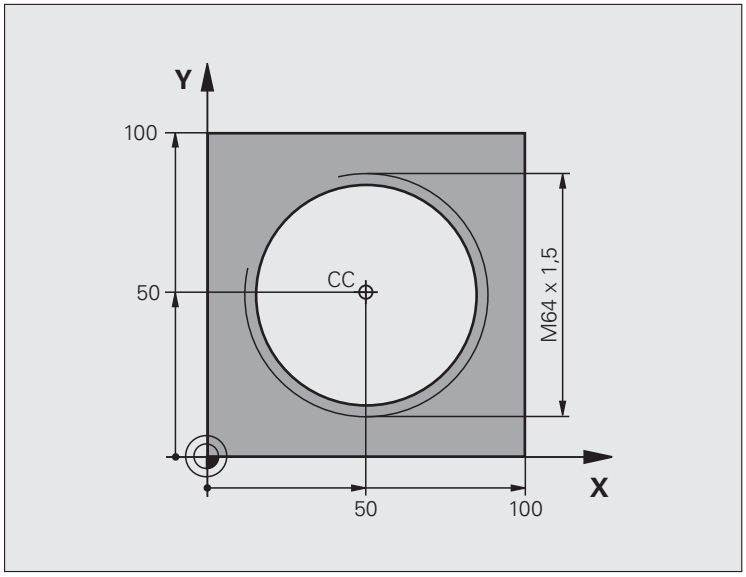

`0 BEGIN PGM HELIX MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S1400`	Gereedschapsoproep
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 L X+50 Y+50 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`6 CC`	Laatste geprogrammeerde positie als pool overnemen
`7 L Z-12,75 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen
`8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100`	Contour benaderen via een cirkel met tangentiële aansluiting
`9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200`	Helix maken
`10 DEP CT CCA180 R+2`	Contour verlaten via een cirkel met tangentiële aansluiting
`11 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`12 END PGM HELIX MM`	


6.6 Baanbewegingen – Vrije contourprogrammering FK

Basisprincipes

Productietekeningen waarvan de maatvoering niet op NC is afgestemd, hebben vaak coördinaatgegevens die niet via de grijze dialoogtoetsen kunnen worden ingevoerd. Zo kunnen bijv.

- bekende coördinaten op het contourelement of in de buurt liggen,
- coördinaatgegevens aan een ander contourelement gerelateerd zijn of
- richtingsgegevens en gegevens over contourverloop bekend zijn.

Zulke gegevens worden direct in de vrije contourprogrammering FK geprogrammeerd. De TNC berekent de contour uit de bekende coördinaatgegevens en ondersteunt de programmeerdialoog met de interactieve grafische weergave van de FK-programmering. De afbeelding rechtsboven toont een maatvoering die het eenvoudigst via de FK-programmering kan worden ingevoerd.

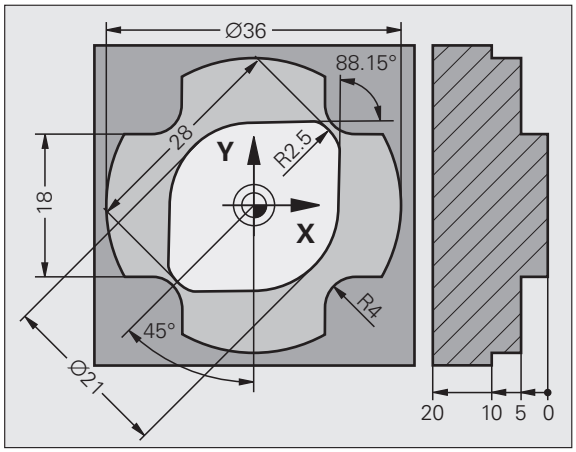

Let op de hieronder omschreven voorwaarden voor de FK-programmering

Contourelementen kunnen met de vrije contourprogrammering alleen in het bewerkingsvlak geprogrammeerd worden. Het bewerkingsvlak wordt in de eerste **BLK FORM**-regel van het bewerkingsprogramma vastgelegd.

Voer voor elk contourelement alle beschikbare gegevens in. Programmeer ook de gegevens in elke regel die u niet wijzigt: niet-geprogrammeerde gegevens gelden als niet bekend!

Q-parameters zijn in alle FK-elementen toegestaan, behalve in elementen met gegevens met verwijzing (bijv. **RX** of **RAN**), dus elementen die gerelateerd zijn aan andere NC-regels.

Wanneer in het programma conventionele en vrije contourprogrammering gecombineerd gebruikt wordt, moet elk FK-contourgedeelte eenduidig bepaald zijn.

De TNC heeft een vast punt nodig van waaruit de berekeningen worden uitgevoerd. Programmeer direct vóór het FK-gedeelte met de grijze dialoogtoetsen een positie die beide coördinaten van het bewerkingsvlak bevat. In deze regel mogen geen Q-parameters geprogrammeerd worden.

Wanneer de eerste regel in het FK-gedeelte een **FCT**- of **FLT**-regel is, dan moeten daarvoor ten minste twee NC-regels via de grijze dialoogtoetsen geprogrammeerd worden, zodat de benaderingsrichting eenduidig bepaald is.

Een FK-gedeelte mag niet direct na een label **LBL** beginnen.

FK-programma's voor TNC 4xx maken:

Om een TNC 4xx FK-programma's te kunnen laten inlezen die op een iTNC 530 gemaakt zijn, moet de volgorde van afzonderlijke FK-elementen in een regel gedefinieerd zijn zoals ze in de softkeybalk zijn opgenomen.

Grafische weergave van de FK-programmering

Om de grafische weergave bij de FK-programmering te kunnen gebruiken, moet de beeldschermindeling PGM + GRAFISCH worden geselecteerd (zie "Programmeren/bewerken" op pagina 83)

Met onvolledige coördinaatgegevens kan een werkstukcontour vaak niet eenduidig worden vastgelegd. In dit geval toont de TNC de verschillende mogelijkheden in de grafische weergave van de FK-programmering, waaruit de juiste oplossing kan worden geselecteerd. De grafische weergave van de FK-programmering laat de werkstukcontour met verschillende kleuren zien:

blauw Het contourelement is eenduidig bepaald

groen Met de ingevoerde gegevens zijn meerdere oplossingen mogelijk, kies de juiste uit

rood De ingevoerde gegevens leggen het contourelement nog niet voldoende vast; voer meer gegevens in

Wanneer de gegevens tot meerdere oplossingen leiden en het contourelement groen getoond wordt, dan moet de juiste contour als volgt worden geselecteerd:

TOON OPLOSSING

- Softkey TOON OPLOSSING zo vaak indrukken totdat het juiste contourelement getoond wordt. Gebruik de zoomfunctie (2e softkeybalk), indien mogelijke oplossingen in de standaardweergave niet onderscheiden kunnen worden

OPLOSSING KIEZEN

- Het getoonde contourelement komt overeen met de tekening: met softkey OPLOSSING KIEZEN voegt de TNC de gewenste oplossing met de NC-regel **FSELECT**n in, waarbij n het interne oplossingsnummer aangeeft. Het oplossingsnummer n mag niet worden gewijzigd door het direct te bewerken, maar alleen door de grafische programmaweergave opnieuw te starten en te drukken op de softkey TOON OPLOSSING



Als een groen weergegeven contour nog niet moet worden vastgelegd, drukt u op de softkey KEUZE BEËINDIGEN, om verder te gaan met de FK-dialoog.

De groen weergegeven contourelementen moeten zo vroeg mogelijk met OPLOSSING KIEZEN worden vastgelegd, om het aantal verschillende oplossingen voor de volgende contourelementen te reduceren.

Uw machinefabrikant kan voor de grafische weergave van de FK-programmering andere kleuren vastleggen.

NC-regels uit een programma dat met PGM CALL wordt opgeroepen, toont de TNC met een andere kleur.

Regelnummers in het grafisch venster weergeven

Om regelnummers in het grafisch venster weer te geven:



- Softkey TONEN WEGLATEN REGEL-NR. op TONEN instellen (softkeybalk 3)

FK-programma's converteren naar klaartekstdialoogprogramma's

De TNC biedt twee mogelijkheden om FK-programma's naar klaartekstdialoogprogramma's te converteren:

- Het programma zo converteren dat de programmastructuur (herhalingen van programmadelen en oproepen van subprogramma's) behouden blijft. Niet toepasbaar wanneer in de FK-sessie Q-parameterfuncties zijn gebruikt
- Het programma zo converteren dat herhalingen van programmadelen, oproepen van subprogramma's en berekeningen van Q-parameters worden gelineariseerd. Bij het lineariseren schrijft de TNC in plaats van herhalingen van programmadelen en oproepen van subprogramma's de telkens intern af te werken NC-regels naar het gemaakte programma, of berekende waarden die via de berekening van Q-parameters binnen een FK-sessie zijn toegewezen

PGM MGT
▶ Programma selecteren dat u wilt converteren

SPEC FCT
▶ Speciale functies selecteren

PROGRAM-MEER-ONDERST.
▶ Programmeerondersteuning selecteren

PROGRAMMA CONVERTER
▶ Softkeybalk met functies voor het converteren van programma's selecteren

CONVERT. FK->H STRUCTUUR
▶ FK-regels van het geselecteerde programma converteren. De TNC converteert alle FK-regels naar rechte- (**L**) en cirkelregels (**CC**, **C**), de programmastructuur blijft behouden, of

CONVERT. FK->H LINEAIRE
▶ FK-regels van het geselecteerde programma converteren. De TNC converteert alle FK-regels naar rechte- (**L**) en cirkelregels (**CC**, **C**), de TNC lineariseert het programma

De bestandsnaam van het door de TNC gemaakte nieuwe bestand, bestaat uit de oude bestandsnaam met de toevoeging **_nc**. Voorbeeld:

- Bestandsnaam van het FK-programma: **HEBEL.H**
- Bestandsnaam van het door de TNC geconverteerde klaartekstdialoogprogramma: **HEBEL_nc.h**

De resolutie van de gemaakte klaartekstdialoogprogramma's is 0,1 µm.

Het geconverteerde programma bevat achter de geconverteerde NC-regels het commentaar **SNR** en een nummer. Het nummer geeft het regelnummer van het FK-programma aan waaruit de betreffende klaartekstdialoogregel werd berekend.

FK-dialoog openen

Na het indrukken van de grijze baanfunctietoets FK toont de TNC softkeys waarmee de FK-dialoog kan worden geopend: zie de onderstaande tabel. Om de softkeys weer te deselecteren, moet de toets FK opnieuw worden ingedrukt.

Wanneer de FK-dialoog met één van deze softkeys geopend wordt, dan toont de TNC meer softkeybalken, waarmee bekende coördinaten ingevoerd en richtingsgegevens en gegevens voor het verloop van de contour gemaakt kunnen worden.

FK-element	Softkey
Rechte met tangentiële aansluiting	
Rechte zonder tangentiële aansluiting	
Cirkelboog met tangentiële aansluiting	
Cirkelboog zonder tangentiële aansluiting	
Pool voor FK-programmering	

Pool voor FK-programmering

FK

- Softkeys voor vrije contourprogrammering weergeven: toets FK indrukken

FPOL

- Dialoog voor de definitie van de pool openen: softkey FPOL indrukken. De TNC toont de as-softkeys van het actieve bewerkingsvlak
- Met deze softkeys de poolcoördinaten invoeren

De pool voor de FK-programmering blijft actief totdat u met FPOL een nieuwe definieert.

Rechten vrij programmeren

Rechte zonder tangentiële aansluiting

FK

- Softkeys voor vrije contourprogrammering weergeven: toets FK indrukken

FL

- Dialoog voor vrije rechte openen: softkey FL indrukken. De TNC toont meer softkeys
- Via deze softkeys alle bekende gegevens in de regel invoeren. De grafische weergave van de FK-programmering geeft de geprogrammeerde contour rood weer, totdat er voldoende gegevens ingevoerd zijn. Meerdere oplossingen worden grafisch in de kleur groen weergegeven (zie "Grafische weergave van de FK-programmering", pagina 261)

Rechte met tangentiële aansluiting

Wanneer de rechte tangentieel op een ander contourelement aansluit, wordt de dialoog geopend d.m.v. de softkey FLT:

FK

- Softkeys voor vrije contourprogrammering weergeven: toets FK indrukken

FLT

- Dialoog openen: softkey FLT indrukken
- Via de softkeys alle bekende gegevens in de regel invoeren

Cirkelbanen vrij programmeren

Cirkelbaan zonder tangentiële aansluiting

FK

- Softkeys voor vrije contourprogrammering weergeven: toets FK indrukken

FC

- Dialoog voor vrije cirkelboog openen: softkey FC indrukken; de TNC toont softkeys voor directe gegevens voor de cirkelbaan of gegevens voor het cirkelmiddelpunt
- Via deze softkeys alle bekende gegevens in de regel invoeren: de grafische weergave van de FK-programmering geeft de geprogrammeerde contour rood weer totdat er voldoende gegevens ingevoerd zijn. Meerdere oplossingen worden grafisch in de kleur groen weergegeven (zie "Grafische weergave van de FK-programmering", pagina 261)

Cirkelbaan met tangentiële aansluiting

Wanneer de cirkelbaan tangentieel op een ander contourelement aansluit, wordt de dialoog geopend d.m.v. de softkey FCT:

FK

- Softkeys voor vrije contourprogrammering weergeven: toets FK indrukken

FCT

- Dialoog openen: softkey FCT indrukken
- Via de softkeys alle bekende gegevens in de regel invoeren


Invoermogelijkheden

Eindpuntcoördinaten

Bekende gegevens	Softkeys	
Rechthoekige coördinaten X en Y		
Poolcoördinaten gerelateerd aan FPOL		


NC-voorbeeldregels

```
7 FPOL X+20 Y+30
8 FL IX+10 Y+20 RR F100
9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15
```

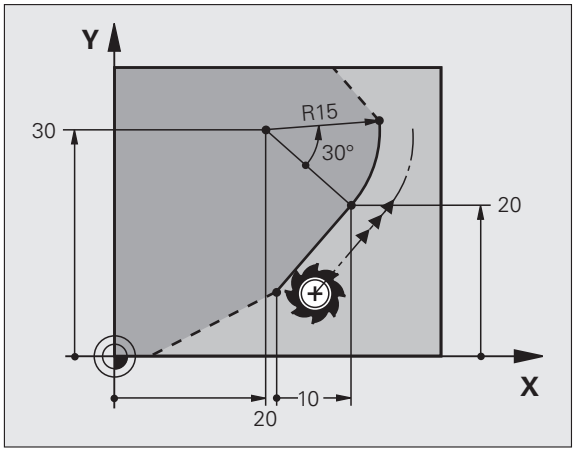


Richting en lengte van contourelementen

Bekende gegevens	Softkeys
Lengte van de rechten	
Hellingshoek van de rechten	
Koordelengte LEN van het cirkelbooggedeelte	
Hellingshoek AN van de intree-raaklijn	
Middelpuntshoek van het cirkelbooggedeelte	

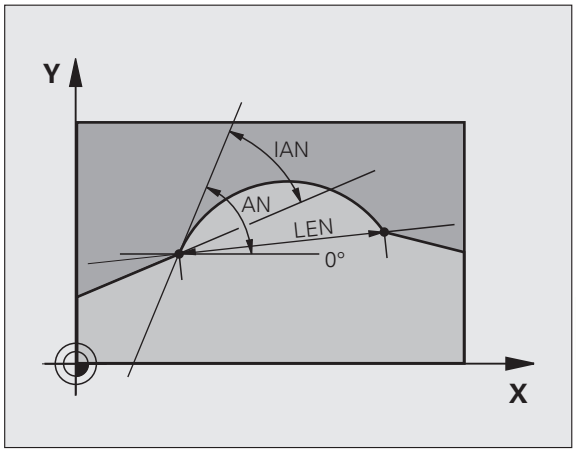

NC-voorbeeldregels


```
27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200
28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45
29 FCT DR- R15 LEN 15
```

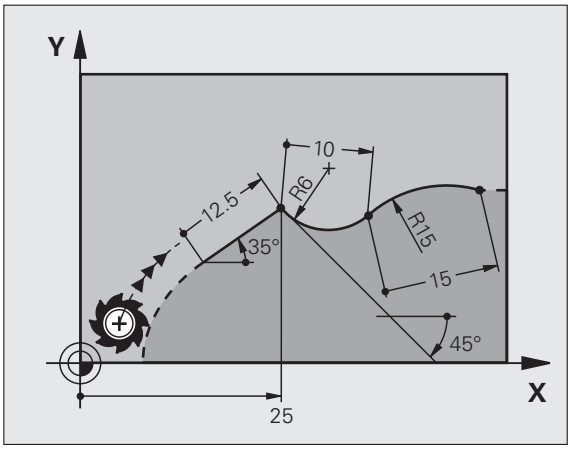

Cirkelmiddelpunt CC, radius en rotatierichting in de FC-/FCT-regel

Voor vrij programmeerbare cirkelbanen berekent de TNC uit de door u opgegeven gegevens een cirkelmiddelpunt. Hiermee kan ook met FK-programmering een volledige cirkel in een regel worden geprogrammeerd.

Als het cirkelmiddelpunt in poolcoördinaten gedefinieerd moet worden, moet de pool met de functie FPOL in plaats van met CC gedefinieerd worden. FPOL blijft tot en met de volgende regel met FPOL actief en wordt door rechthoekige coördinaten vastgelegd.

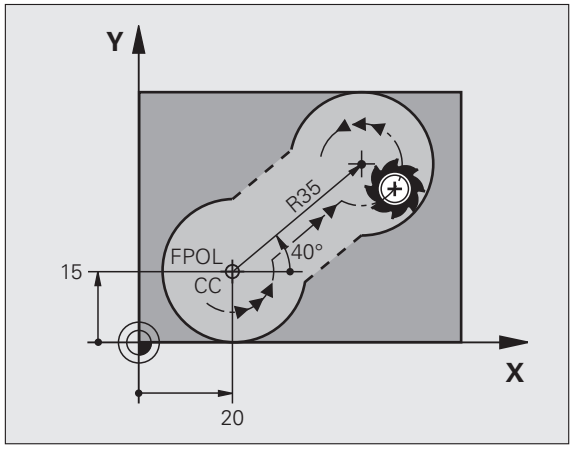

Een conventioneel geprogrammeerd of een berekend cirkelmiddelpunt is in een nieuw FK-gedeelte niet meer als pool of cirkelmiddelpunt actief: wanneer conventioneel geprogrammeerde poolcoördinaten gerelateerd zijn aan een pool die vooraf in een CC-regel is vastgelegd, dan moet deze pool na het FK-gedeelte opnieuw met een CC-regel worden vastgelegd.

Bekende gegevens	Softkeys
Middelpunt in rechthoekige coördinaten	 
Middelpunt in poolcoördinaten	 
Rotatierichting van de cirkelbaan	
Radius van de cirkelbaan	

NC-voorbeeldregels

```
10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15
11 FPOL X+20 Y+15
12 FL AN+40
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40
```


Gesloten contouren

Met de softkey CLSD worden het begin en het einde van een gesloten contour gemarkeerd. Hierdoor wordt voor het laatste contourelement het aantal mogelijke oplossingen gereduceerd.

CLSD wordt additioneel bij een ander contourgegeven in de eerste en laatste regel van een FK-gedeelte ingevoerd.



Contourbegin: CLSD+
Contoureinde: CLSD–

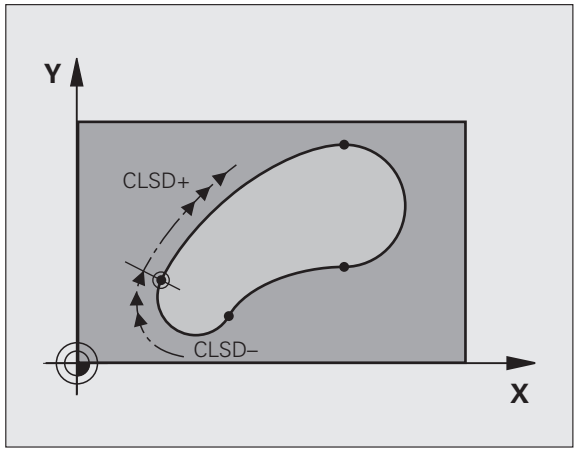

NC-voorbeeldregels

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
...
17 FCT DR- R+15 CLSD-
```

Hulppunten

Zowel voor vrije rechten als voor vrije cirkelbanen kunnen coördinaten voor hulppunten op of naast de contour worden ingevoerd.


Hulppunten op een contour

De hulppunten bevinden zich direct op de rechte resp. op het verlengde van de rechte of direct op de cirkelbaan.

Bekende gegevens	Softkeys		
X-coördinaat van een hulppunt P1 of P2 van een rechte			
Y-coördinaat van een hulppunt P1 of P2 van een rechte			
X-coördinaat van een hulppunt P1, P2 of P3 van een cirkelbaan			
Y-coördinaat van een hulppunt P1, P2 of P3 van een cirkelbaan			

Hulppunten naast een contour

Bekende gegevens	Softkeys	
X- en Y-coördinaat van het hulppunt naast een rechte		
Afstand van hulppunt tot rechte		
X- en Y-coördinaat van een hulppunt naast een cirkelbaan		
Afstand van hulppunt tot cirkelbaan		

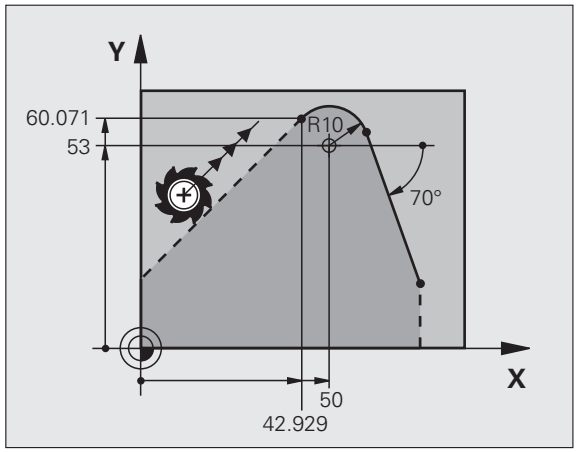


NC-voorbeeldregels

```
13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071
14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10
```

Gegevens met verwijzing

Gegevens met verwijzing zijn gegevens die aan een ander contourelement zijn gerelateerd. Softkeys en programmawoorden voor **g**egevens met verwijzing beginnen met een **"R"**. De afbeelding rechts toont maatgegevens die als gegevens met verwijzing moeten worden geprogrammeerd.

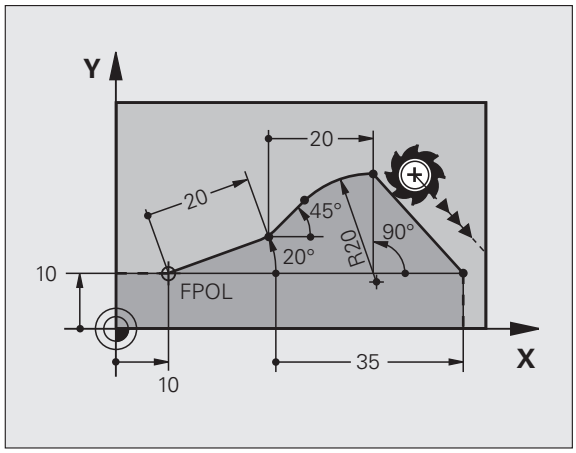

Coördinaten met verwijzing moeten altijd incrementeel worden ingevoerd. Bovendien moet het regelnummer van het contourelement worden ingevoerd waarnaar verwezen wordt.

Het contourelement waarvan u het regelnummer opgeeft, mag niet meer dan 64 positioneerregels vóór de regel staan waarin de verwijzing wordt geprogrammeerd.

Als een regel gewist wordt waarnaar verwezen is, komt de TNC met een foutmelding. Wijzig het programma voordat u deze regel wist.

Gegevens met verwijzing naar regel N: eindpuntcoördinaten


Bekende gegevens	Softkeys	
Rechthoekige coördinaten gerelateerd aan regel N	RX N...	RY N...
Poolcoördinaten gerelateerd aan regel N	RPR N...	RPA N...

NC-voorbeeldregels

```
12 FPOL X+10 Y+10
13 FL PR+20 PA+20
14 FL AN+45
15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13
16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13
```

Gegevens met verwijzing naar regel N: richting en afstand van het contourelement

Bekende gegevens	Softkey
Hoek tussen rechte en ander contourelement resp. tussen intree-raaklijn van cirkelboog en ander contourelement	RAN N...
Rechte parallel aan een ander contourelement	PAR N...
Afstand tussen rechte en parallel contourelement	DP

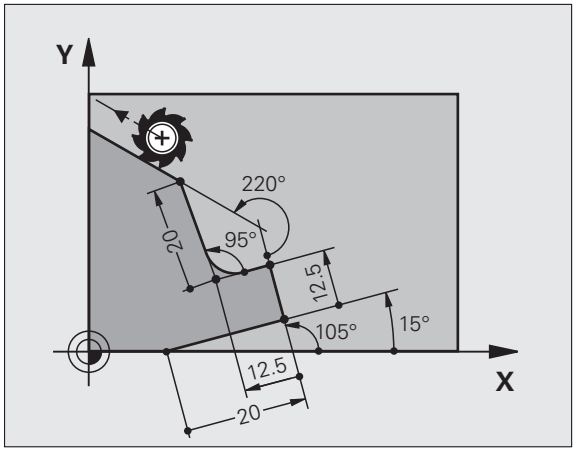


NC-voorbeeldregels

```
17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18
```

Gegevens met verwijzing naar regel N: cirkelmiddelpunt CC


Bekende gegevens	Softkey	
Rechthoekige coördinaten van het cirkelmiddelpunt gerelateerd aan regel N	RCCX N...	RCCY N...
Poolcoördinaten van het cirkelmiddelpunt gerelateerd aan regel N	RCCPR N...	RCCPA N...

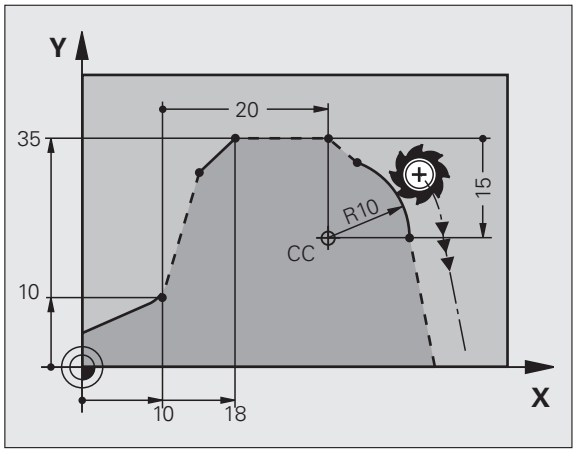

NC-voorbeeldregels


```
12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14
```

Voorbeeld: FK-programmering 1

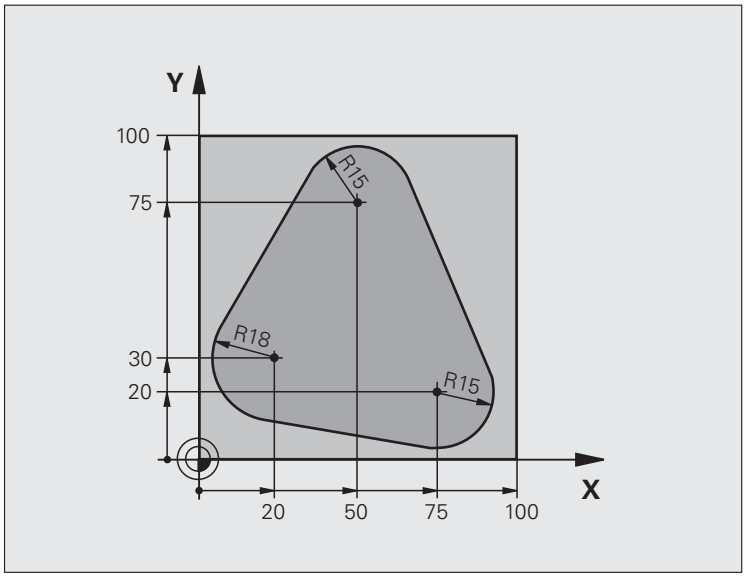

0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definitie van onbewerkt werkstuk
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Gereedschapsoproep
4 L Z+250 R0 FMAX	Gereedschap terugtrekken
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Gereedschap voorpositioneren
6 L Z-10 R0 F1000 M3	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Contour benaderen via een cirkel met tangentiële aansluiting
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK-gedeelte:
9 FLT	Van elk contourelement de bekende gegevens programmeren
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Contour verlaten via een cirkel met tangentiële aansluiting
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
18 END PGM FK1 MM	


Voorbeeld: FK-programmering 2

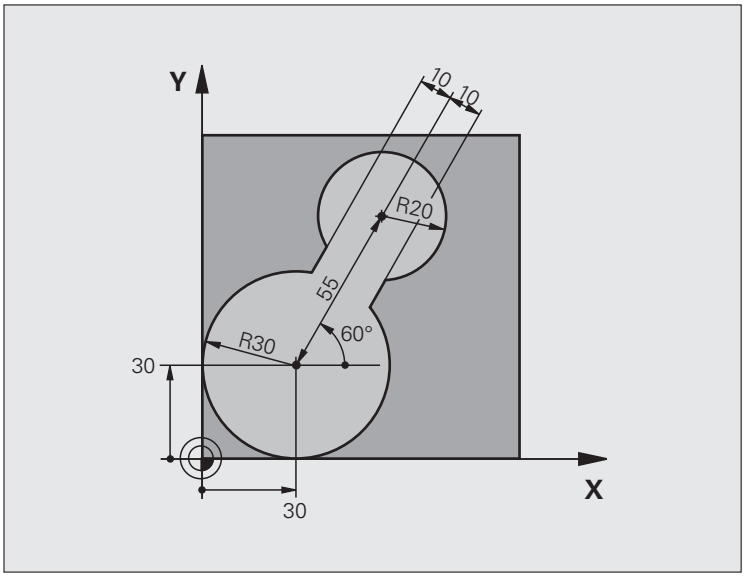

`0 BEGIN PGM FK2 MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 L X+30 Y+30 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`6 L Z+5 R0 FMAX M3`	Gereedschapsas voorpositioneren
`7 L Z-5 R0 F100`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen


8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Contour benaderen via een cirkel met tangentiële aansluiting
9 FPOL X+30 Y+30	FK-gedeelte:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Van elk contourelement de bekende gegevens programmeren
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Contour verlaten via een cirkel met tangentiële aansluiting
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
21 END PGM FK2 MM	

Voorbeeld: FK-programmering 3

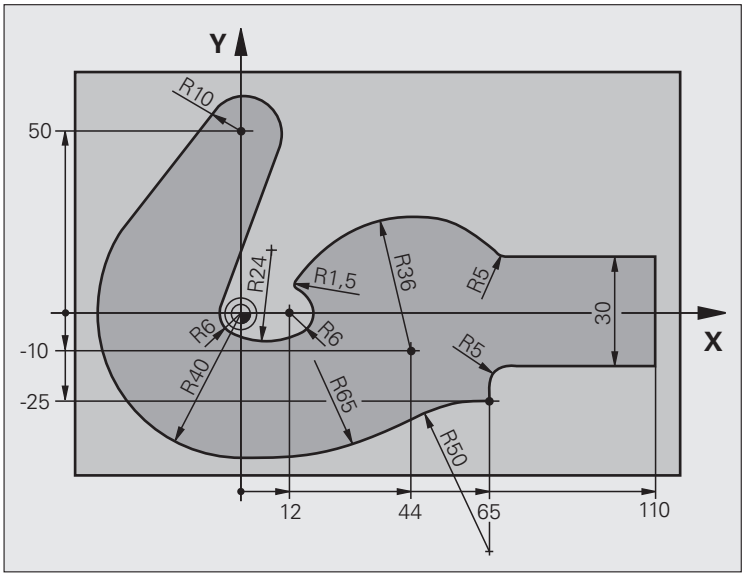

`0 BEGIN PGM FK3 MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S4500`	Gereedschapsoproep
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 L X-70 Y+0 R0 FMAX`	Gereedschap voorpositioneren
`6 L Z-5 R0 F1000 M3`	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen

7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Contour benaderen via een cirkel met tangentiële aansluiting
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK-gedeelte:
9 FLT	Van elk contourelement de bekende gegevens programmeren
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Contour verlaten via een cirkel met tangentiële aansluiting
31 L X-70 R0 FMAX	
32 L Z+250 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
33 END PGM FK3 MM	

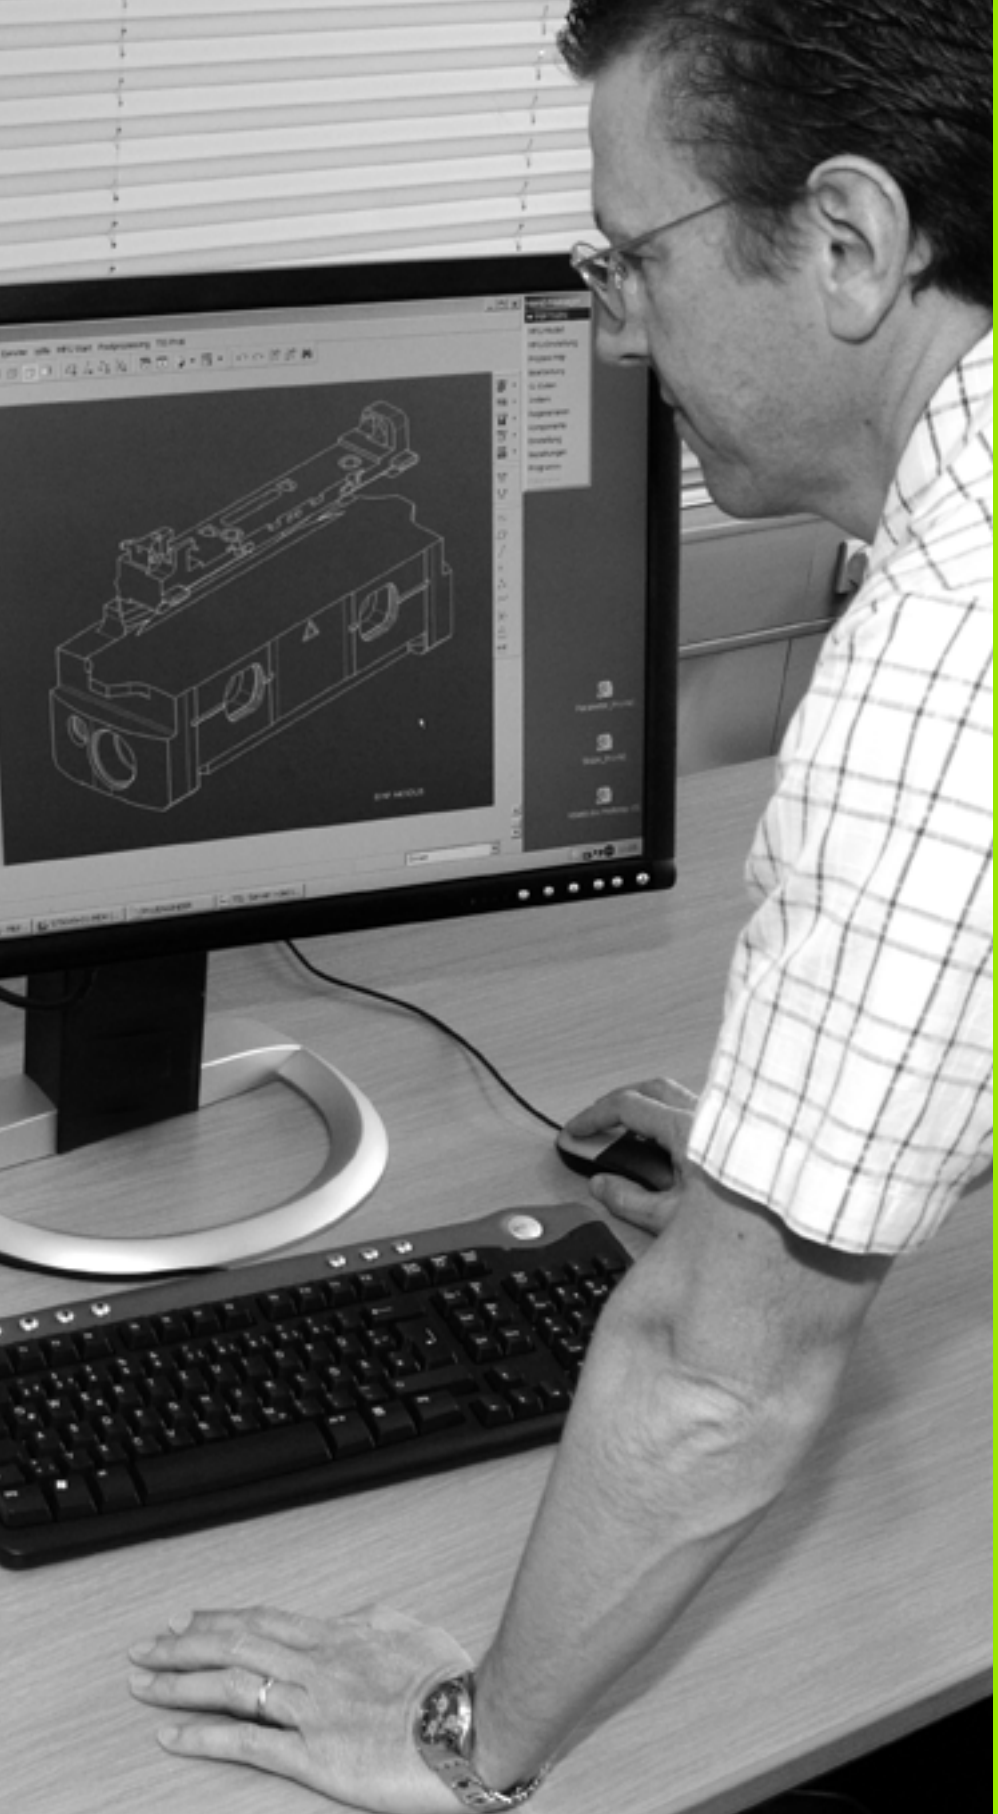


7

Programmeren: gegevensovername uit DXF-bestanden of klaartekstcontouren

7.1 DXF-bestanden verwerken (software-optie)

Toepassing

DXF-bestanden die op een CAD-systeem zijn gemaakt, kunnen direct op de TNC worden geopend om daaruit contouren of bewerkingsposities te extraheren en deze als klaartekstdialoogprogramma's of puntenbestanden op te slaan. De bij de contourselectie verkregen klaartekstdialoogprogramma's kunt u ook op oudere TNC-besturingen uitvoeren, omdat de contourprogramma's alleen **L**- en **CC**-/**C**-regels bevatten.

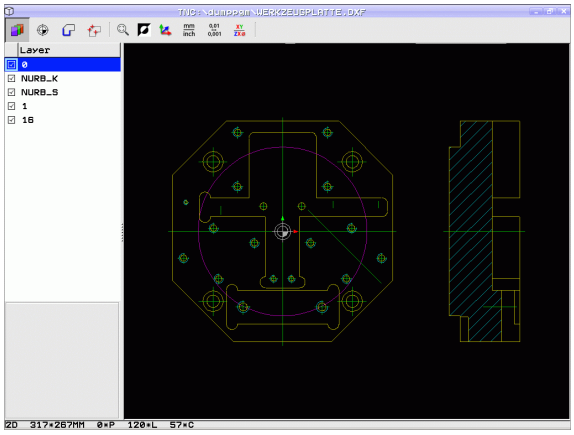

Wanneer u DXF-bestanden in de werkstand **Programmeren/bewerken** verwerkt, genereert de TNC contourprogramma's standaard met de bestandsextensie **.H** en puntenbestanden met de extensie **.PNT**. Wanneer u DXF-bestanden in de werkstand smarT.NC verwerkt, genereert de TNC contourprogramma's standaard met de bestandsextensie **.HC** en puntenbestanden met de extensie **.HP** Bij de dialoog voor opslaan kunt u echter het bestandstype vrij selecteren. Bovendien kunt u de geselecteerde contour of de geselecteerde bewerkingsposities ook in het buffergeheugen van de TNC opslaan, om deze aansluitend direct in een NC-programma in te voegen.

Het te verwerken DXF-bestand moet op de harde schijf van de TNC zijn opgeslagen.

Let er vóór het inlezen in de TNC op dat de bestandsnaam van het DXF-bestand geen spaties of niet-toegestane speciale tekens bevat (zie "Namen van bestanden" op pagina 122).

Het te openen DXF-bestand moet ten minste één layer bevatten.

De TNC ondersteunt het meest gebruikte DXF-formaat R12 (komt overeen met AC1009).

De TNC ondersteunt geen binair DXF-formaat. Let er bij het genereren van het DXF-bestand uit het CAD- of tekenprogramma op dat u het bestand in ASCII-formaat opslaat.

De volgende DXF-elementen kunnen als contour worden geselecteerd:

- LINE (rechte)
- CIRCLE (volledige cirkel)
- ARC (steekcirkel)
- POLYLINE (polylijn)

DXF-bestand openen



▶ Werkstand Programmeren/bewerken selecteren



▶ Bestandsbeheer selecteren



▶ Softwaremenu voor selectie van de weer te geven bestandstypen selecteren: softkey TYPE KIEZEN indrukken



▶ Alle DXF-bestanden laten weergeven: softkey TOON DXF indrukken

▶ Directory selecteren waarin het DXF-bestand is opgeslagen



▶ Gewenste DXF-bestand kiezen en met de ENT-toets overnemen: de TNC start de DXF-converter en toont de inhoud van het DXF-bestand op het beeldscherm. In het linkervenster toont de TNC de zogenoemde layers (niveaus), in het rechtervenster de tekening

Werken met de DXF-converter




Om de DXF-converter te kunnen bedienen, hebt u absoluut een muis nodig. Alle bedrijfsmodi en functies, evenals het selecteren van contouren en bewerkingsposities, zijn uitsluitend mogelijk met de muis.

De DXF-converter draait als aparte applicatie op de 3e desktop van de TNC. U kunt daarom met de beeldscherm-omschakeltoets willekeurig omschakelen tussen de machinewerkstanden, de programmeerwerkstanden en de DXF-converter. Dat is met name handig wanneer u contouren of bewerkingsposities door kopiëren via het klembord in een klaartekstprogramma wilt invoegen.

Basisinstellingen

De hieronder vermelde basisinstellingen kunt u selecteren via de pictogrammen in de kopbalk. De TNC toont sommige pictogrammen uitsluitend in bepaalde modi.

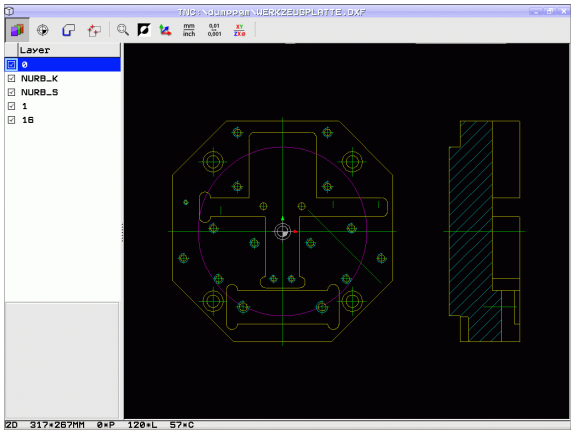

Instelling	Pictogram
Zoomniveau instellen op de grootst mogelijke weergave	
Kleurenschema omschakelen (achtergrondkleur wijzigen)	
Omschakelen tussen 2D- en 3D-modus. Wanneer de 3D-modus actief is, kunt u het beeld met de rechtermuisknop roteren en kantelen	
Maateenheid mm of inch van het DXF-bestand instellen. In deze maateenheid geeft de TNC ook het contourprogramma of de bewerkingsposities uit	mm inch
Resolutie instellen: met de resolutie wordt bepaald met hoeveel decimalen de TNC het contourprogramma moet maken. Basisinstelling: 4 decimalen (komt overeen met een resolutie van 0,1 µm bij een actieve maateenheid in MM)	0,01 ... 0,001
Modus contourovername, tolerantie instellen: met de tolerantie wordt bepaald hoe ver de aangrenzende contourelementen uit elkaar mogen liggen. Met de tolerantie kunt u onnauwkeurigheden compenseren die bij het maken van de tekening zijn ontstaan. Basisinstelling is afhankelijk van de vergroting van het totale DXF-bestand	
Modus Punten overnemen bij cirkels en steekcirkels: in deze modus wordt vastgelegd of de TNC bij het kiezen van bewerkingsposities met een muisklik het cirkelmiddelpunt direct moet overnemen (UIT) of dat eerst extra cirkelpunten moeten worden weergegeven. ■ UIT Extra cirkelpunten **niet weergeven**, cirkelmiddelpunt direct overnemen, wanneer u een cirkel of een steekcirkel aanklikt ■ AAN Extra cirkelpunten **weergeven**, gewenste cirkelpunt overnemen door opnieuw te klikken	

Instelling	Pictogram
Modus Punten overnemen: vastleggen of de TNC bij het selecteren van bewerkingsposities de verplaatsing van het gereedschap moet weergeven of niet.	

Bedenk dat u de juiste maateenheid moet instellen, omdat het DXF-bestand deze informatie niet bevat.


Wanneer u programma's voor oudere TNC-besturingen wilt maken, moet u de resolutie beperken tot 3 decimalen. Bovendien moet het commentaar worden verwijderd dat de DXF-converter ook in het contourprogramma uitgeeft.

De TNC toont de actieve basisinstellingen in de voetregel op het beeldscherm.

Laag instellen

DXF-bestanden bevatten meestal meerdere layers (niveaus) waarmee de constructeur zijn tekening kan organiseren. Met behulp van de layertechniek groepeert de constructeur verschillende soorten elementen, bijv. de eigenlijke werkstukcontour, maatvoeringen, hulp- en constructielijnen, arceringen en teksten.

Om bij de contourselectie zo weinig mogelijk overbodige informatie op het beeldscherm te hebben, kunt u alle overbodige informatie in de layer van het DXF-bestand verbergen.

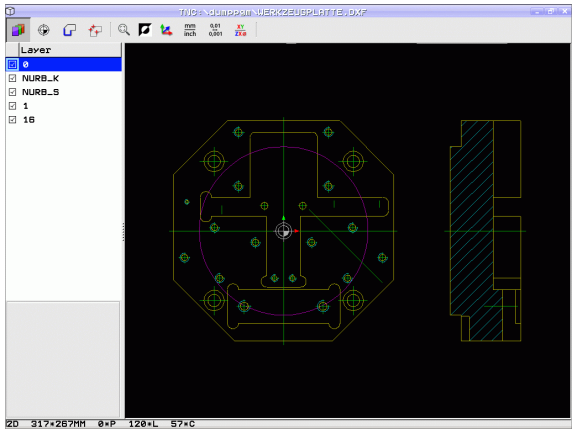

Het te verwerken DXF-bestand moet ten minste één layer bevatten.


U kunt een contour ook selecteren wanneer de constructeur deze in verschillende layers heeft opgeslagen.



- Wanneer deze nog niet actief is, de modus voor het instellen van de layer kiezen: de TNC toont in het linkervenster alle layers die het actieve DXF-bestand bevat
- Als u een laag wilt verbergen: met de linkermuisknop de gewenste laag selecteren en verbergen door te klikken op het aankruisvakje
- Als u een laag wilt laten weergeven: met de linkermuisknop de gewenste laag selecteren en weer laten weergeven door te klikken op het aankruisvakje

Referentiepunt vastleggen

Het nulpunt van de tekening is in het DXF-bestand niet altijd zo gepositioneerd dat het direct als referentiepunt van het werkstuk kan worden gebruikt. De TNC beschikt daarom over een functie waarmee u het nulpunt van de tekening naar een zinvolle positie kunt verschuiven door op een element te klikken.

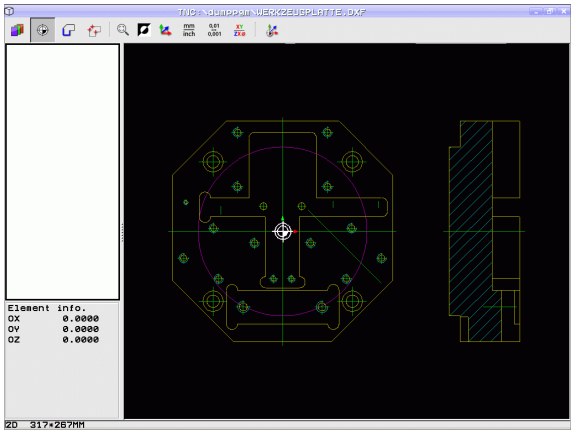

Het referentiepunt kan op de volgende posities worden gedefinieerd:

- Op het beginpunt, eindpunt of in het midden van een rechte
- Op het begin- of eindpunt van een cirkelboog
- Telkens bij een kwadrantovergang of in het midden van een volledige cirkel
- In het snijpunt van
  - rechte – rechte, ook wanneer het snijpunt in het verlengde van de desbetreffende rechte ligt
  - rechte – cirkelboog
  - rechte – volledige cirkel
  - cirkel – cirkel (ongeacht of het een steekcirkel of volledige cirkel is)

Om een referentiepunt te kunnen vastleggen, moet u gebruikmaken van de touchpad op het TNC-toetsenbord of van een via USB aangesloten muis.

U kunt het referentiepunt ook nog wijzigen wanneer u de contour al hebt geselecteerd. De TNC berekent de werkelijke contourgegevens pas wanneer u de geselecteerde contour in een contourprogramma opslaat.

Referentiepunt op een afzonderlijk element selecteren



- Modus voor het vastleggen van het referentiepunt selecteren
- Met de linkermuisknop op het gewenste element klikken waarop u het referentiepunt wilt positioneren: de TNC geeft met een ster aan welke referentiepunten die op het geselecteerde element liggen, kunnen worden geselecteerd
- Op de ster klikken die u als referentiepunt wilt kiezen: de TNC plaatst het referentiepuntsymbool op de gewenste positie. Eventueel de zoomfunctie gebruiken, als het gekozen element te klein is

Referentiepunt als snijpunt van twee elementen selecteren



- Modus voor het vastleggen van het referentiepunt selecteren
- Met de linkermuisknop op het eerste element (rechte, volledige cirkel of cirkelboog) klikken: de TNC geeft met een ster aan welke referentiepunten die op het geselecteerde element liggen, kunnen worden geselecteerd
- Met de linkermuisknop op het tweede element (rechte, volledige cirkel of cirkelboog) klikken: de TNC plaatst het referentiepuntsymbool op het snijpunt




De TNC berekent het snijpunt van twee elementen ook wanneer dit in het verlengde van een element ligt.

Wanneer de TNC meerdere snijpunten kan berekenen, kiest de besturing het snijpunt dat het dichtst ligt bij de muisklik van het tweede element.

Wanneer de TNC geen snijpunt kan berekenen, wordt de markering van een reeds gemarkeerd element weer ongedaan gemaakt.

Elementinformatie

De TNC toont linksonder op het beeldscherm hoe ver het door u geselecteerde referentiepunt van het nulpunt op de tekening is verwijderd.

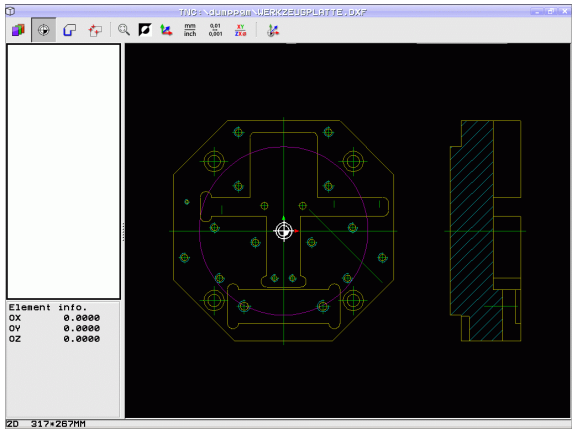


Contour kiezen en opslaan

Om een contour te kunnen selecteren, moet u gebruikmaken van de touchpad op het TNC-toetsenbord of van een via USB aangesloten muis.

Wanneer u het contourprogramma niet in de werkstand **smarT.NC** gebruikt, moet u de omlooprichting bij de contourselectie zo vastleggen dat deze met de gewenste bewerkingsrichting overeenstemt.

Selecteer het eerste contourelement zodanig dat benaderen zonder botsing mogelijk is.

Gebruik de zoomfunctie als de contourelementen erg dicht bij elkaar liggen.

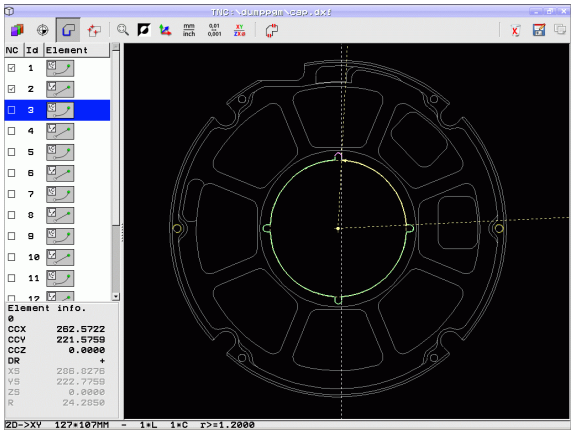

- Modus voor het selecteren van de contour kiezen: de TNC verbergt de in het linker venster weergegeven layer, en het rechter venster is voor de contourselectie actief
- Als u een contourelement wilt selecteren: met de muiscursor over het te kiezen contourelement bewegen: de TNC toont de pijl van de huidige omlooprichting die u kunt wijzigen door de muispositie op het contourelement te wijzigen. met de linkermuistoets op het gewenste contourelement klikken. De TNC geeft het geselecteerde contourelement in blauw weer. Tegelijkertijd toont de TNC het geselecteerde element met een symbool (cirkel of rechte) in het linkervenster. Wanneer andere contourelementen in de geselecteerde omlooprichting eenduidig selecteerbaar zijn, geeft de TNC deze elementen groen aan. Wanneer u op het laatste groene element klikt, worden alle elementen in het contourprogramma overgenomen. In het linkervenster toont de TNC alle geselecteerde contourelementen. De TNC toont nog groen aangegeven elementen zonder vinkje in de kolom **NC**. Deze elementen slaat de TNC niet op in het contourprogramma. U kunt gemarkeerde elementen ook overnemen door in het linkervenster in het contourprogramma te klikken
- Indien nodig kunt u reeds geselecteerde elementen weer deselecteren als u het element in het rechtervenster opnieuw aanklikt, waarbij u echter bovendien de CTRL-toets ingedrukt moet houden. Door te klikken op het prullenmandsymbool kunt u alle geselecteerde elementen deselecteren

Wanneer u polylijnen hebt geselecteerd, toont de TNC in het linkervenster een tweedelig ID-nummer. Het eerste getal betreft het volgnummer van het contourelement, het tweede getal betreft het uit het DXF-bestand afkomstige elementnummer van de desbetreffende polylijn.



- Geselecteerde contourelementen in het buffergeheugen van de TNC opslaan, om de contour aansluitend in een klaartekstdialoogprogramma te kunnen invoegen, of



- Geselecteerde contourelementen in een klaartekstdialoogprogramma opslaan: de TNC toont een apart venster waarin u de doeldirectory en een willekeurige bestandsnaam kunt invoeren. Basisinstelling: naam van het DXF-bestand. Wanneer de DXF-bestandsnaam trema's of spaties bevat, vervangt de TNC deze tekens door een underscore. Als alternatief kunt u ook het bestandstype selecteren: klaartekstdialoogprogramma (**.H**) of contourbeschrijving (**.HC**)



- Invoer bevestigen: de TNC slaat het contourprogramma op in de geselecteerde directory



- Wanneer u nog meer contouren wilt selecteren: pictogram Gesel. elementen deselecteren indrukken en de volgende contour selecteren, zoals hierboven omschreven



De TNC geeft twee definities van het onbewerkte werkstuk (**BLK FORM**) ook in het contourprogramma uit. De eerste definitie bevat de afmetingen van het gehele DXF-bestand, de tweede en dus - de eerste actieve definitie - bevat de geselecteerde contourelementen, zodat er een optimale grootte van het onbewerkte werkstuk ontstaat.

De TNC slaat alleen de elementen op die ook werkelijk geselecteerd zijn (blauw gemarkeerde elementen), dus van een vinkje in het linkervenster zijn voorzien.

Leesteken

Via bookmarks kunt u uw directoryfavorieten beheren. U kunt de actieve directory toevoegen of verwijderen of alle bookmarks wissen. Alle door u toegevoegde directory's verschijnen in de bookmarklijst en kunnen dus snel worden geselecteerd.


U krijgt de bookmark-functies door in het rechtergedeelte van het aparte venster van de functie Opslaan op de padnaam te klikken.

Leestekens kunt u als volgt beheren:

- De functie Opslaan is actief: de TNC toont een apart venster **Bestandsnaam voor contourprogramma definiëren**
- Klik (met de linkermuisknop) rechtsboven in het aparte venster op de op dat moment weergegeven padnaam: de TNC toont een pop-upmenu
- Met de linkermuisknop de menuoptie **Leestekens** selecteren en op de gewenste functie klikken

Contourelementen opdelen, verlengen, verkorten

Wanneer te selecteren contourelementen in de tekening stomp tegen elkaar komen, moet u het desbetreffende contourelement eerst delen. Deze functie is automatisch beschikbaar wanneer u zich in de modus voor het selecteren van een contour bevindt.

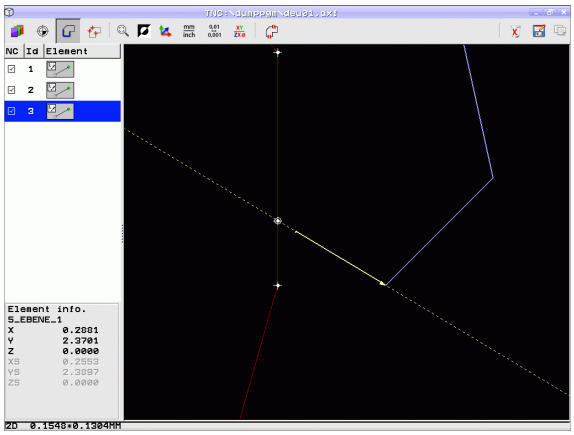

Ga als volgt te werk:


- Het stomp aangrenzende contourelement is geselecteerd, dus blauw gemarkeerd
- Op het op te delen contourelement klikken. De TNC toont het snijpunt door een ster met cirkel, en de te selecteren eindpunten door een enkele ster
- Met ingedrukte CTRL-toets op het snijpunt klikken: de TNC deelt het contourelement in het snijpunt en verbergt de punten weer. Eventueel verlengt of verkort de TNC het stomp aanstotende contourelement tot aan het snijpunt van beide elementen
- Opnieuw op het opgedeelde contourelement klikken: de TNC geeft de snij- en eindpunten opnieuw weer
- Op het gewenste eindpunt klikken: de TNC markeert het nu opgedeelde element blauw
- Volgende contourelement selecteren

Wanneer het te verlengen/verkorten contourelement een rechte is, verlengt/verkort de TNC het contourelement lineair. Wanneer het te verlengen/verkorten contourelement een cirkelboog is, verlengt/verkort de TNC de cirkelboog cirkelvormig.

Om deze functies te kunnen gebruiken, moeten er minstens twee contourelementen al zijn geselecteerd, zodat de richting eenduidig kan worden bepaald.

Elementinformatie

De TNC toont linksonder op het beeldscherm diverse gegevens van het contourelement dat u het laatst in het linker- of rechtervenster met een muisklik hebt geselecteerd.

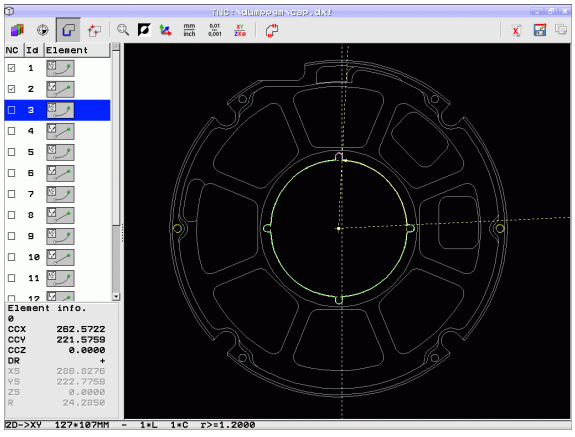


- Rechte
  Eindpunt van de rechte en bovendien, in een grijstint, het startpunt van de rechte
- Cirkel, steekcirkel
  Cirkelmiddelpunt, eindpunt van de cirkel en rotatierichting. Bovendien, in een grijstint, het startpunt en de radius van de cirkel

Bewerkingsposities selecteren en opslaan

Om bewerkingsposities te kunnen selecteren, moet u gebruikmaken van de touchpad op het TNC-toetsenbord of van een via USB aangesloten muis.

Gebruik de zoomfunctie als de te selecteren posities erg dicht bij elkaar liggen.

Eventueel basisinstelling zo selecteren dat de TNC gereedschapsbanen weergeeft (zie "Basisinstellingen" op pagina 282).

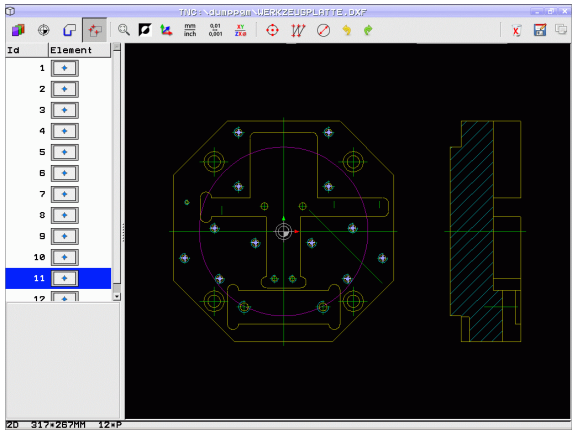

Bewerkingsposities kunnen op drie manieren worden geselecteerd:

- Afzonderlijke selectie:
  u selecteert de gewenste bewerkingspositie door middel van afzonderlijke muisklikken (zie "Afzonderlijke selectie" op pagina 290)
- Snelkeuze van boorposities via muisbereik:
  U selecteert door het trekken van een kader met de muis alle hierin aanwezige boorposities (zie "Snelkeuze van boorposities via muisbereik" op pagina 291)
- Snelkeuze van boorposities via diameter-invoer:
  u selecteert via invoer van een boringsdiameter alle in het DFX-bestand aanwezige boorposities met deze diameter (zie "Snelkeuze van boorposities via diameter-invoer" op pagina 292)

Bestandstype selecteren


U kunt de volgende bestandstypes selecteren:

- puntentabellen (**.PNT**)
- patroongeneratortabellen voor smarT.NC (**.HP**)
- klaartekstprogramma (**.H**)

Wanneer u de bewerkingsposities in een klaartekst-programma opslaat, genereert de TNC voor elke bewerkingspositie een aparte lineaire regel met cyclusoproep (**L X... Y... M99**). Dit programma kunt u ook naar oude TNC-besturingen overzetten en daar uitvoeren.

De puntentabel (.PNT) van de TNC 640 is niet compatibel met die van de iTNC 530. Het verzenden naar en afwerken in het desbetreffende andere besturingstype leidt tot problemen en onvoorzien gedrag.

Afzonderlijke selectie

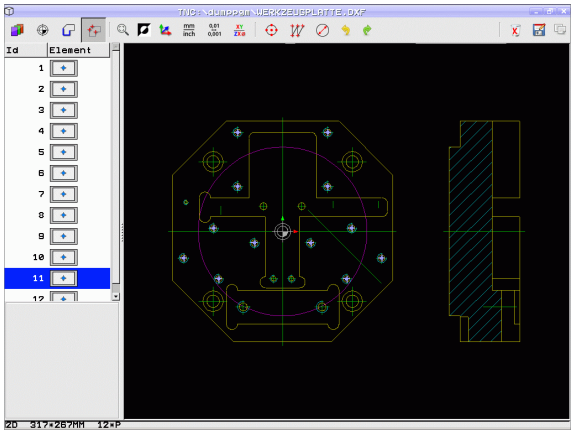



- Modus voor het selecteren van de bewerkingspositie selecteren: de TNC verbergt de in het linkervenster weergegeven layers, en het rechtervenster is voor de positieselectie actief
- Om een bewerkingspositie te kiezen: met de linkermuistoets op het eerste element klikken: de TNC geeft met een ster aan welke bewerkingsposities die op het geselecteerde element liggen, kunnen worden gekozen. Op een van de sterren klikken: de TNC neemt de gekozen positie in het linkervenster over (weergeven van een puntsymbool). Wanneer u op een cirkel klikt, neemt de TNC het cirkelmiddelpunt direct als bewerkingspositie over
- Indien nodig kunt u reeds geselecteerde elementen weer deselecteren als u het element in het rechtervenster opnieuw aanklikt, waarbij u echter bovendien de CTRL-toets ingedrukt moet houden (binnen de markering aanklikken)
- Wanneer u de bewerkingspositie door het snijden van twee elementen wilt bepalen, moet met de linkermuisknop op het eerste element worden geklikt: de TNC geeft met een ster aan welke bewerkingsposities geselecteerd kunnen worden
- Met de linkermuisknop op het tweede element (rechte, volledige cirkel of cirkelboog) klikken: de TNC neemt het snijpunt van de elementen in het linkervenster over (weergeven van een puntsymbool)



- Geselecteerde bewerkingsposities in het buffergeheugen van de TNC opslaan, om deze dan aansluitend als positioneerregel met cyclusoproep in een klaartekstdialoogprogramma te kunnen invoegen, of



- Geselecteerde bewerkingsposities in een puntenbestand opslaan: de TNC toont een apart venster waarin u de doeldirectory en een willekeurige bestandsnaam kunt invoeren. Basisinstelling: naam van het DXF-bestand. Wanneer de DXF-bestandsnaam trema's of spaties bevat, vervangt de TNC deze tekens door een underscore. Als alternatief kunt u ook het bestandstype selecteren, zie ook "Bestandstype selecteren" op pagina 289




- Invoer bevestigen: de TNC slaat het contourprogramma op in de directory waarin ook het DXF-bestand is opgeslagen



- Wanneer u nog meer bewerkingsposities wilt selecteren om deze in een ander bestand op te slaan: pictogram Gesel. elementen ongedaan maken indrukken en selecteren zoals hierboven beschreven

Snelkeuze van boorposities via muisbereik

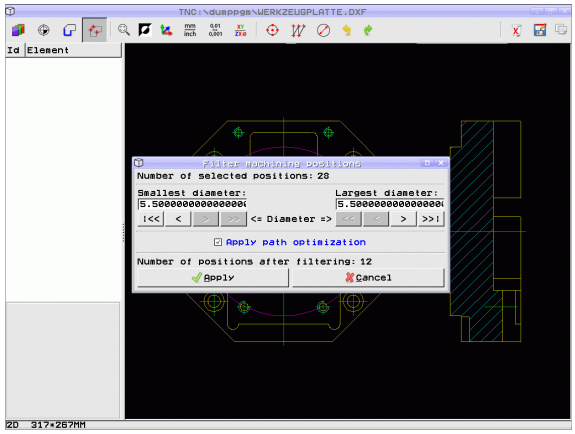



- Modus voor het selecteren van de bewerkingspositie selecteren: de TNC verbergt de in het linkervenster weergegeven layers, en het rechtervenster is voor de positieselectie actief
- Shift-toets op het toetsenbord indrukken en met de linkermuistoets een kader trekken waarin de TNC alle aanwezig cirkelmiddelpunten als boorposities moet overnemen: de TNC toont een venster waarin de boringen op grootte kunnen worden gefilterd
- Filters instellen (zie "Filterinstellingen" op pagina 294) en met knop **Toepassen** bevestigen: de TNC neemt de geselecteerde posities in het linkervenster over (weergave van een puntsymbool).
- Indien nodig kunt u reeds geselecteerde elementen weer deselecteren door nogmaals een kader te trekken, waarbij u echter bovendien de CTRL-toets ingedrukt houden



- Geselecteerde bewerkingsposities in het buffergeheugen van de TNC opslaan, om deze dan aansluitend als positioneerregel met cyclusoproep in een klaartekstdialoogprogramma te kunnen invoegen, of



- Geselecteerde bewerkingsposities in een puntenbestand opslaan: de TNC toont een apart venster waarin u de doeldirectory en een willekeurige bestandsnaam kunt invoeren. Basisinstelling: naam van het DXF-bestand. Wanneer de DXF-bestandsnaam trema's of spaties bevat, vervangt de TNC deze tekens door een underscore. Als alternatief kunt u ook het bestandstype selecteren, zie ook "Bestandstype selecteren" op pagina 289



- Invoer bevestigen: de TNC slaat het contourprogramma op in de directory waarin ook het DXF-bestand is opgeslagen



- Wanneer u nog meer bewerkingsposities wilt selecteren om deze in een ander bestand op te slaan: pictogram Gesel. elementen ongedaan maken indrukken en selecteren zoals hierboven beschreven


Snelkeuze van boorposities via diameter-invoer



- Modus voor het selecteren van de bewerkingspositie selecteren: de TNC verbergt de in het linkervenster weergegeven layers, en het rechtervenster is voor de positieselectie actief



- Dialoogvenster voor diameterinvoer openen: de TNC toont een apart venster waarin u een willekeurige diameter kunt invoeren
- Gewenste diameter invoeren en met de ENT-toets bevestigen: de TNC zoekt in het DXF-bestand naar de ingevoerde diameter en toont vervolgens een venster waarin de diameter is geselecteerd die de door u ingevoerde diameter het dichtst benadert. Bovendien kunt u de boringen achteraf op grootte filteren
- Eventueel filters instellen (zie "Filterinstellingen" op pagina 294) en met knop **Toepassen** bevestigen: de TNC neemt de geselecteerde posities in het linkervenster over (weergave van een puntsymbool).
- Indien nodig kunt u reeds geselecteerde elementen weer deselecteren door nogmaals een kader te trekken, waarbij u echter bovendien de CTRL-toets ingedrukt houden

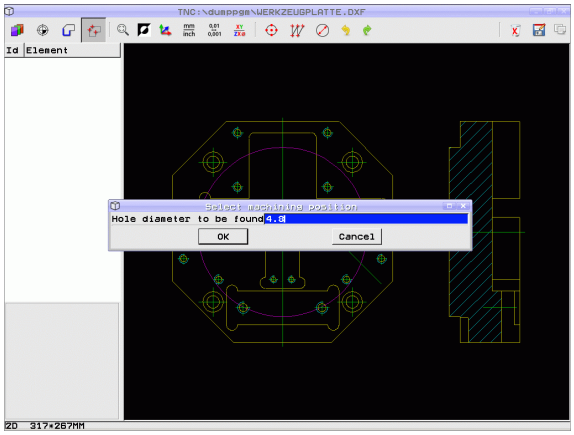



- Geselecteerde bewerkingsposities in het buffergeheugen van de TNC opslaan, om deze dan aansluitend als positioneerregel met cyclusoproep in een klaartekstdialoogprogramma te kunnen invoegen, of



- Geselecteerde bewerkingsposities in een puntenbestand opslaan: de TNC toont een apart venster waarin u de doeldirectory en een willekeurige bestandsnaam kunt invoeren. Basisinstelling: naam van het DXF-bestand. Wanneer de DXF-bestandsnaam trema's of spaties bevat, vervangt de TNC deze tekens door een underscore. Als alternatief kunt u ook het bestandstype selecteren, zie ook "Bestandstype selecteren" op pagina 289



- Invoer bevestigen: de TNC slaat het contourprogramma op in de directory waarin ook het DXF-bestand is opgeslagen



- Wanneer u nog meer bewerkingsposities wilt selecteren om deze in een ander bestand op te slaan: pictogram Gesel. elementen ongedaan maken indrukken en selecteren zoals hierboven beschreven

Leesteken

Via bookmarks kunt u uw directoryfavorieten beheren. U kunt de actieve directory toevoegen of verwijderen of alle bookmarks wissen. Alle door u toegevoegde directory's verschijnen in de bookmarklijst en kunnen dus snel worden geselecteerd.

U krijgt de bookmark-functies door in het rechtergedeelte van het aparte venster van de functie Opslaan op de padnaam te klikken.

Leestekens kunt u als volgt beheren:

- De functie Opslaan is actief: de TNC toont een apart venster **Bestandsnaam voor contourprogramma definiëren**
- Klik (met de linkermuisknop) rechtsboven in het aparte venster op de op dat moment weergegeven padnaam: de TNC toont een pop-upmenu
- Met de linkermuisknop de menuoptie **Leestekens** selecteren en op de gewenste functie klikken

Filterinstellingen


Nadat u via de snelkeuze boorposities hebt geselecteerd, toont de TNC een apart venster waarin links de kleinste en rechts de grootste gevonden boringsdiameter wordt weergegeven. Met de knoppen onder de diameterweergave kunt u in het linkergedeelte de kleinste en in het rechtergedeelte de grootste diameter zo instellen, dat u de gewenste boringsdiameter kunt overnemen.


De volgende knoppen zijn beschikbaar:

Filterinstelling kleinste diameter	Pictogram
Kleinste gevonden diameter weergeven (basisinstelling)	!<<
Eerstvolgende kleinere gevonden diameter weergeven	<
Eerstvolgende grotere gevonden diameter weergeven	>
Grootste gevonden diameter weergeven. De TNC stelt het filter voor de kleinste diameter in op de waarde die is ingesteld voor de grootste diameter	>>

Filterinstelling grootste diameter	Pictogram
Kleinste gevonden diameter weergeven. De TNC stelt het filter voor de grootste diameter in op de waarde die is ingesteld voor de kleinste diameter	<<
Eerstvolgende kleinere gevonden diameter weergeven	<
Eerstvolgende grotere gevonden diameter weergeven	>
Grootste gevonden diameter weergeven (basisinstelling)	>>!


Met de optie **Baanoptimalisatie toepassen** (basisinstelling is Baanoptimalisatie toepassen) sorteert de TNC de geselecteerde bewerkingsposities zo, dat mogelijk geen onnodige loze slagen ontstaan. De gereedschapsbaan kan worden weergegeven via het pictogram 'Gereedschapsbaan weergeven' (zie "Basisinstellingen" op pagina 282).

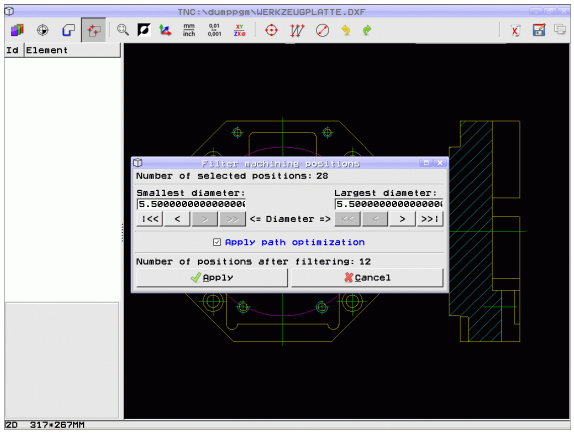

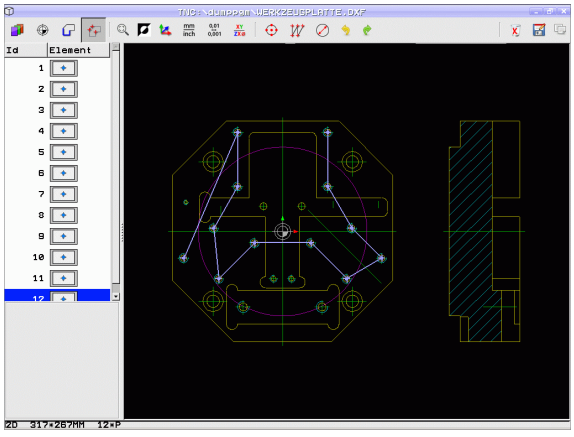

Elementinformatie

De TNC toont linksonder op het beeldscherm de coördinaten van de bewerkingspositie die u het laatst in het linker- of rechtervenster met een muisklik hebt geselecteerd.

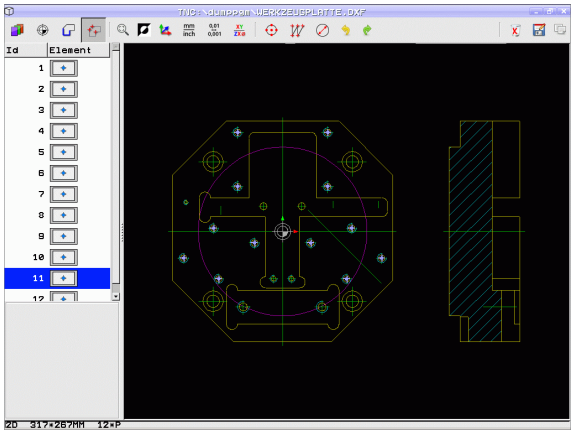

Acties ongedaan maken

U kunt de laatste vier acties die u in de werkstand voor het selecteren van bewerkingsposities hebt uitgevoerd, ongedaan maken. Hiervoor zijn de volgende pictogrammen beschikbaar:

Functie	Pictogram
Laatst uitgevoerde actie ongedaan maken	
Laatst uitgevoerde actie herhalen	

Muisfuncties

Met de muis kunt u als volgt vergroten en verkleinen:

- Zoomgebied vastleggen en met ingedrukte linkermuisknop opentrekken
- Als u een muis met wieltje gebruikt, kunt u in- en uitzoomen door aan het wieltje te draaien. Het zoomcentrum bevindt zich op de plaats waar de cursor op dat moment staat.
- Door één keer te klikken op het loeppictogram of door met de rechtermuisknop te dubbelklikken, zet u het beeld weer terug naar de uitgangspositie.

Het huidige beeld kunt u verplaatsen door de middelste muisknop ingedrukt te houden.

Wanneer de 3D-modus actief is, kunt u het beeld roteren en kantelen door de rechtermuisknop ingedrukt te houden.

Dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor resetten


Shift-toets ingedrukt houden en dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor en rotatiehoek resetten

7.2 Gegevens overnemen uit klaartekstdialoogprogramma's

Toepassing

Met deze functie kunt u contourgedeeltes of volledige contouren uit bestaande, met name met CAM-systemen gemaakte, klaarteksdialoogprogramma's halen. De TNC geeft de klaartekstdialoogprogramma's twee- of driedimensionaal weer.

De gegevensovername kan heel efficiënt worden gebruikt in combinatie met de **smartWizard**, die over contourbewerkings-UNITs voor 2D- en 3D-bewerkingen beschikt.

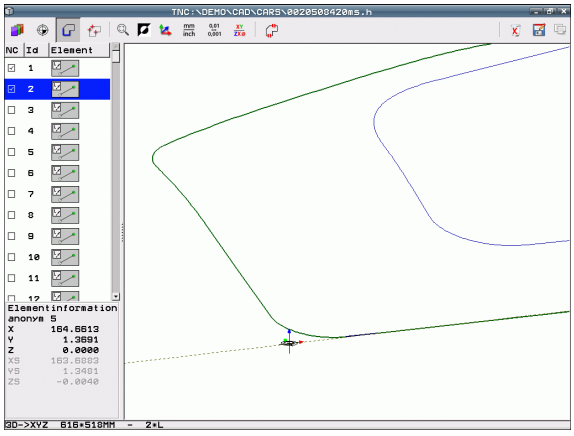

Klaartekstdialoogbestand openen









- Werkstand Programmeren/bewerken selecteren
- Bestandsbeheer selecteren
- Softwaremenu voor selectie van de weer te geven bestandstypen selecteren: softkey TYPE KIEZEN indrukken
- Alle klaartekstdialoogbestanden laten weergeven: softkey TOON H indrukken
- Directory selecteren waarin het bestand is opgeslagen
- Gewenste H-bestand selecteren
- Met de toetscombinatie CTRL+O de dialoog **`Openen met...`** selecteren
- Openen met **`Converter`** selecteren, met ENT-toets bevestigen: de TNC opent het klaartekstbestand en geeft contourelementen grafisch weer

Referentiepunt vastleggen, contouren selecteren en opslaan

Het bepalen van het referentiepunt en het selecteren van de contouren vindt op dezelfde wijze plaats als bij de overname van gegevens uit het DXF-bestand:

- Zie "Referentiepunt vastleggen", pagina 284
- Zie "Contour kiezen en opslaan", pagina 286

Er is bovendien een speciale functie om snel contouren te selecteren: in de modus Layer toont de TNC contournamen voor zover het programma een hiervoor geformatteerd onderverdelingspunt bevat.

Wanneer u dubbelklikt op een layer, selecteert de TNC automatisch de complete contour tot het volgende structureringspunt. Met de functie Opslaan kunt u de geselecteerde contour dan direct als NC-programma opslaan.

NC-voorbeeldregels


`6 ...`	Willekeurige header
`7 L Z...`	Voorpositionering
`8 * - contour binnen`	Onderverdelingsregel die de TNC als layer weergeeft
`9 L X+20 Y+20 RR F100`	Eerste contourpunt
`10 L X+35 Y+35`	Eindpunt van het eerste contourelement
`11 L ...`	Verdere contourelementen
`12 L ...`	
`2746 L ...`	Laatste contourpunt
`2747 * - Contoureinde`	Onderverdelingsregel die het contoureinde aangeeft
`2748 L ...`	Tussenpositioneringen

7.3 3D-CAD-gegevens openen (software-optie)

Toepassing

Met een nieuwe functie kunt u gestandaardiseerde 3D-CAD-gegevensformaten direct op de TNC openen. Daarbij is het niet van belang of het bestand op de harde schijf van de iTNC of op een aangesloten station staat.

U kunt gewoon via het bestandsbeheer van de TNC selecteren, op dezelfde manier waarop u ook NC-programma's of andere bestanden selecteert. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig onduidelijkheden direct in het 3D-model controleren.

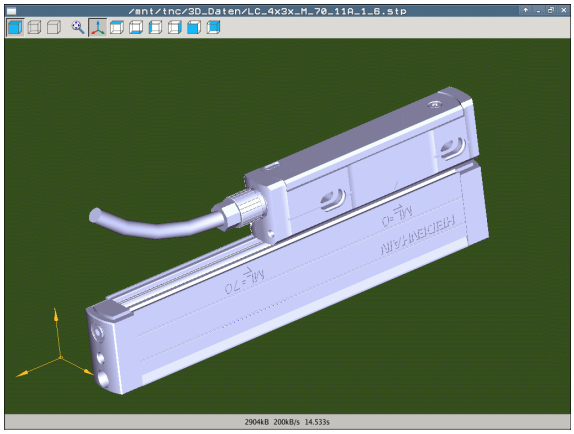

De TNC ondersteunt op dit moment de volgende bestandsformaten:

- Step-bestanden (bestandsextensie **STP**)
- Iges-bestanden (bestandsextensie **IGS** of **IGES**)


CAD-Viewer bedienen

Functie	Pictogram
Shaded model tonen.	
Draadmodel tonen	
Draadmodel zonder onzichtbare kanten tonen	
Weergavegrootte aan beeldschermgrootte aanpassen	
Standaard 3D-aanzicht selecteren	
Bovenaanzicht selecteren	
Aanzicht vanaf onderzijde selecteren	
Aanzicht vanaf links selecteren	
Aanzicht vanaf rechts selecteren	
Vooraanzicht selecteren	
Aanzicht vanaf achterzijde selecteren	

Muisfuncties

De volgende muisbedieningsfuncties zijn beschikbaar:

- Om het weergegeven model driedimensionaal te roteren: rechtermuisknop ingedrukt houden en muis bewegen. Zodra de rechtermuisknop wordt losgelaten, positioneert de TNC het model in de gedefinieerde stand
- Om het weergegeven model te verschuiven: middelste muisknop, resp. muiswieltje, ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC verschuift het model in de desbetreffende richting. Zodra de middelste muisknop wordt losgelaten, verschuift de TNC het model naar de gedefinieerde positie
- Om met de muis op een bepaald gedeelte in te zoomen: terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, het rechthoekige zoombereik markeren. U kunt het zoombereik nog verplaatsen door de muis horizontaal of verticaal te bewegen. Zodra de linkermuisknop wordt losgelaten, vergroot de TNC het werkstuk naar het gedefinieerde bereik
- Om met de muis snel uit en in te zoomen: muiswieltje naar voren resp. achteren draaien
- Dubbelklikken met de rechtermuisknop: standaardaanzicht selecteren

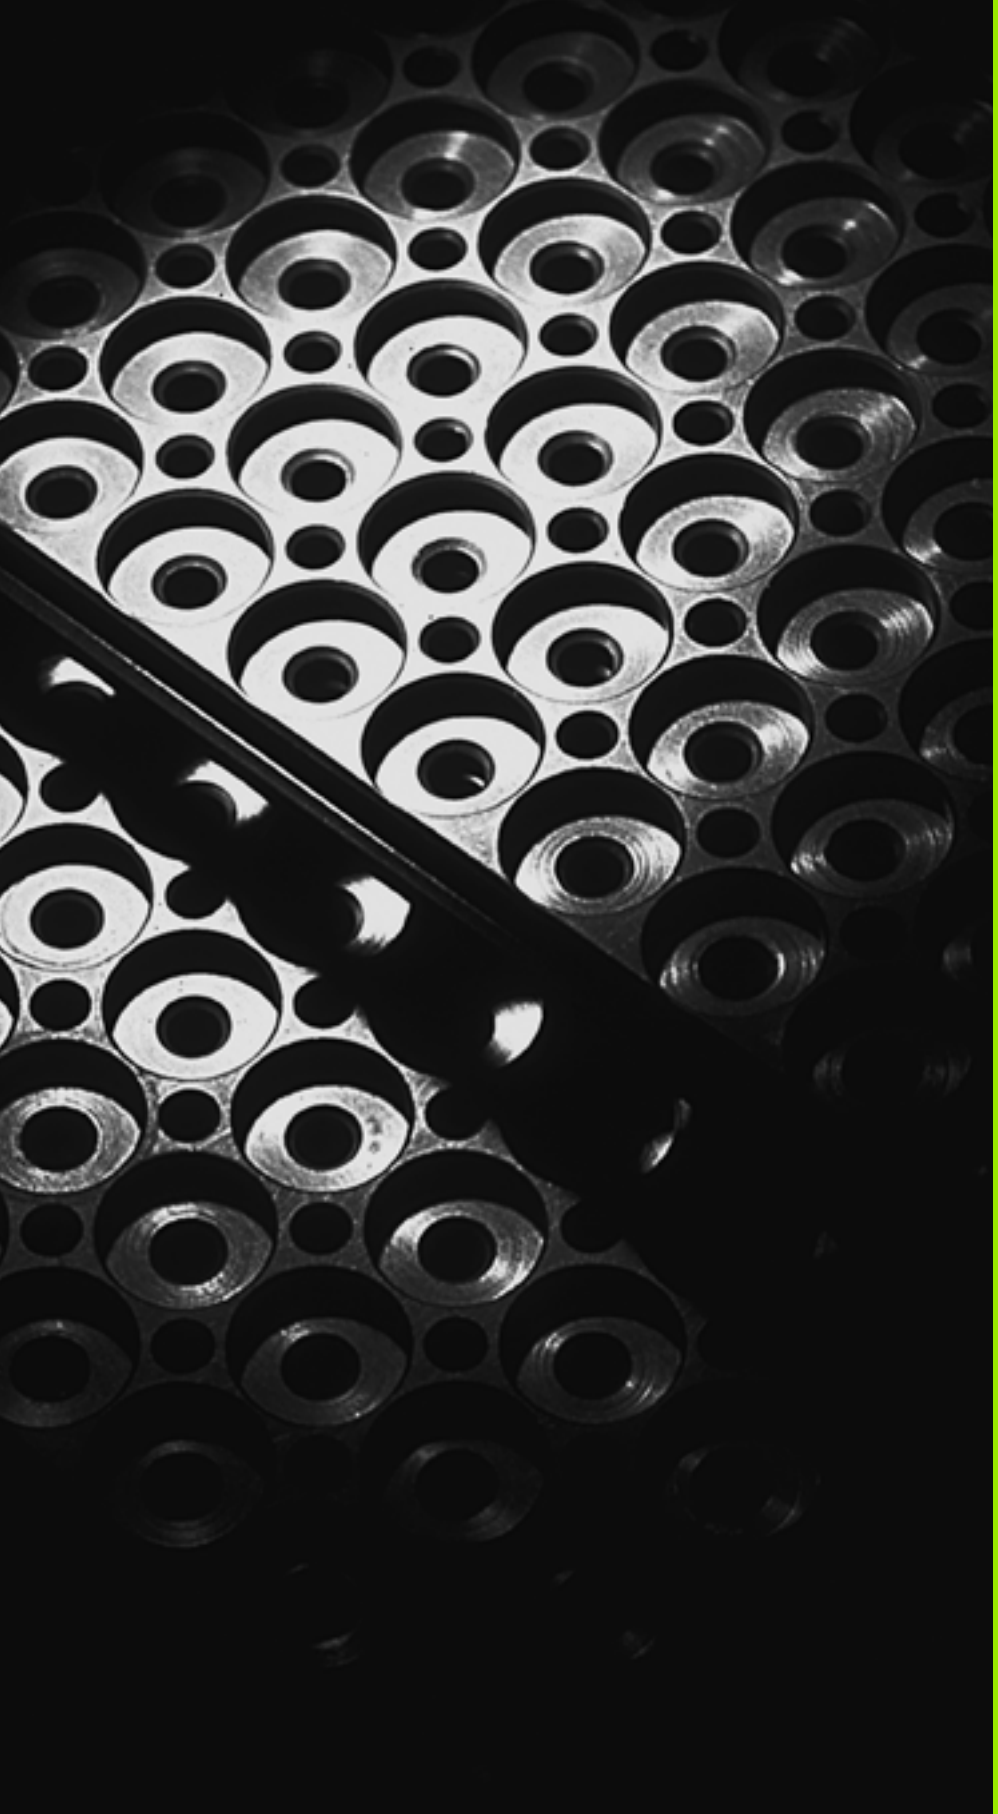

8

Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen

8.1 Subprogramma's en herhalingen van programmadelen markeren

Eenmaal geprogrammeerde bewerkingsstappen kunnen met subprogramma's en herhalingen van programmadelen herhaaldelijk uitgevoerd worden.

Label

Subprogramma's en herhalingen van programmadelen beginnen in het bewerkingsprogramma met het label **LBL**, een afkorting van LABEL (Engelse term voor merkteken, markering).

LABELS worden aangeduid met een nummer tussen 1 en 999 of met een door u te definiëren naam. Elk LABEL-nummer resp. elke LABEL-naam mag in het programma slechts eenmaal toegekend worden met de toets LABEL SET. Het aantal LABEL-namen dat kan worden ingevoerd, wordt uitsluitend door het interne geheugen begrensd.



Wanneer een LABEL-nummer of een labelnaam meerdere malen is toegekend, geeft de TNC bij het beëindigen van de **LBL**-regel een foutmelding. Bij zeer lange programma's kan via MP7229 de controle beperkt worden tot een in te voeren aantal regels.

Label 0 (**LBL 0**) markeert het einde van een subprogramma en mag derhalve willekeurig vaak worden toegepast.

8.2 Subprogramma's

Werkwijze

1. De TNC voert het bewerkingsprogramma tot aan de oproep van een subprogramma **CALL LBL** uit
2. Vanaf deze plaats voert de TNC het opgeroepen subprogramma tot het einde van het subprogramma **LBL 0** uit
3. Vervolgens gaat de TNC door met het bewerkingsprogramma vanaf de regel die volgt op de subprogramma-oproep **CALL LBL**

Programmeeraanwijzingen

- Subprogramma's kunnen in willekeurige volgorde willekeurig vaak opgeroepen worden
- Een subprogramma mag zichzelf niet oproepen
- Subprogramma's moeten aan het einde van het hoofdprogramma (na de regel met M2 resp. M30) geprogrammeerd worden
- Wanneer subprogramma's in het bewerkingsprogramma vóór de regel met M2 of M30 staan, worden zij zonder oproep minstens eenmaal uitgevoerd

Subprogramma programmeren

LBL SET

- Begin markeren: toets LBL SET indrukken
- Nummer van subprogramma invoeren. Wanneer u LABEL-namen wilt gebruiken: softkey LBL-NAME indrukken om naar tekstinvoer te gaan
- Einde kenmerken: toets LBL SET indrukken en LABEL-nummer "0" invoeren

Subprogramma oproepen

LBL CALL


- Subprogramma oproepen: toets LBL CALL indrukken
- **Subprogr./herhaling oproepen**:LABEL-nummer van het op te roepen subprogramma invoeren. Wanneer u LABEL-namen wilt gebruiken: softkey LBL-NAME indrukken om naar tekstinvoer te gaan. Wanneer u het nummer van een stringparameter als doeladres wilt invoeren: softkey QS indrukken. De TNC springt dan naar de labelnaam die in de gedefinieerde stringparameter is aangegeven
- **Herhalingen REP**: dialoog met toets NO ENT overslaan. Herhalingen REP alleen bij herhalingen van programmadelen toepassen

CALL LBL 0 is niet toegestaan, omdat dit toegepast wordt voor het oproepen van het einde van het subprogramma.

8.3 Herhalingen van programmadelen

Label LBL

Herhalingen van programmadelen beginnen met het label **LBL**. Een herhaling van een programmadeel wordt met **CALL LBL n REPn** afgesloten.

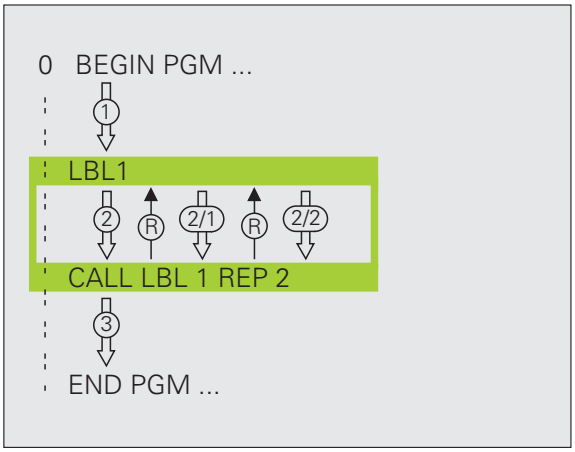

Werkwijze

1. De TNC voert het bewerkingsprogramma tot het einde van het programmadeel (**CALL LBL n REPn**) uit
2. Vervolgens herhaalt de TNC het programmadeel tussen het opgeroepen LABEL en de labeloproep **CALL LBL n REPn** net zo vaak als onder **REP** is aangegeven
3. Vervolgens voert de TNC het bewerkingsprogramma verder uit

Programmeeraanwijzingen

- Een programmadeel kan max. 65 534 keer na elkaar herhaald worden
- Programmadelen worden door de TNC altijd eenmaal vaker uitgevoerd dan het aantal herhalingen dat geprogrammeerd is

Herhaling van programmadeel programmeren

LBL SET

- Begin markeren: toets LBL SET indrukken en LABEL-nummer invoeren voor het programmadeel dat herhaald moet worden. Wanneer u LABEL-namen wilt gebruiken: softkey LBL-NAME indrukken om naar tekstinvoer te gaan
- Programmadeel invoeren

Herhaling van een programmadeel oproepen


LBL CALL

- Toets LBL CALL indrukken
- **Subprogr./herhaling oproepen**:LABEL-nummer van het op te roepen subprogramma invoeren. Wanneer u LABEL-namen wilt gebruiken: softkey LBL-NAME indrukken om naar tekstinvoer te gaan. Wanneer u het nummer van een stringparameter als doeladres wilt invoeren: softkey QS indrukken. De TNC springt dan naar de labelnaam die in de gedefinieerde stringparameter is aangegeven
- **Herhaling REP**: het aantal herhalingen invoeren en met de ENT-toets bevestigen

8.4 Willekeurig programma als subprogramma

Werkwijze

Wanneer u variabele programma-oproepen in combinatie met stringparameters wilt programmeren, gebruikt u de functie **SEL PGM** (zie "Programma-oproep definiëren" op pagina 469)

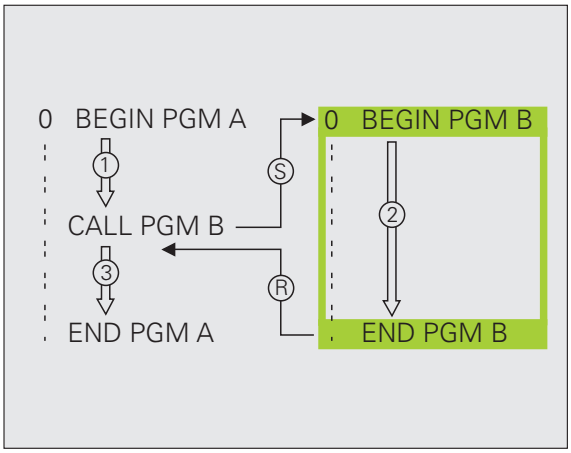

1. De TNC voert het bewerkingsprogramma uit tot een ander programma met **CALL PGM** wordt opgeroepen
2. Aansluitend voert de TNC het opgeroepen programma tot en met het einde uit
3. Vervolgens werkt de TNC het (oproepende) bewerkingsprogramma verder af met de regel die volgt op de programma-oproep

Programmeeraanwijzingen

- Om een willekeurig programma als subprogramma te gebruiken, heeft de TNC geen LABELs nodig
- Het opgeroepen programma mag geen additionele functie **M2** of **M30** bevatten. Als u in het opgeroepen programma subprogramma's met labels hebt gedefinieerd, dan kunt u **M2** of **M30** door de sprongfunctie **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99** vervangen, om naar het einde van het programma te springen. In dat geval moet in het opgeroepen programma vóór de regel **END PGM** de **LBL 99** worden geprogrammeerd.
- Het opgeroepen programma mag geen oproep **CALL PGM** naar het oproepende programma bevatten (herhalingslus)

Willekeurig programma als subprogramma oproepen

PGM CALL

▶ Functies voor programma-oproep selecteren: toets PGM CALL indrukken

PROGRAMMA

▶ Softkey PROGRAMMA indrukken

SELECTIE VENSTER

▶ Softkey SELECTIEVENSTER indrukken: de TNC toont een venster waarin u het op te roepen programma kunt selecteren

▶ Het gewenste programma met de pijltoetsen of door een muisklik selecteren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC voert de volledige padnaam in de **CALL PGM**-regel in

▶ Functie met toets END afsluiten

Als alternatief kunt u de programmanaam of de volledige padnaam van het op te roepen programma ook rechtstreeks via het toetsenbord invoeren.

Het opgeroepen programma moet op de harde schijf van de TNC zijn opgeslagen.

Wanneer alleen de programmanaam ingevoerd wordt, moet het opgeroepen programma in dezelfde directory staan als het oproepende programma.

Wanneer het opgeroepen programma niet in dezelfde directory staat als het oproepende programma, moet het volledige pad worden ingevoerd, bijv. **TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H** of het programma via de softkey SELECTIEVENSTER worden geselecteerd.

Wanneer een DIN/ISO-programma moet worden opgeroepen, moet het bestandstype .I achter de programmanaam worden ingevoerd.

Een willekeurig programma kan ook via de cyclus **12 PGM CALL** worden opgeroepen.

Q-parameters werken bij een **PGM CALL** in principe globaal. Houd er daarom rekening mee dat het wijzigen van Q-parameters in het opgeroepen programma eventueel ook gevolgen voor het oproepende programma heeft.

Let op: botsingsgevaar!

Coördinatenomrekeningen die in het opgeroepen programma worden gedefinieerd en niet specifiek worden teruggezet, blijven in principe ook voor het oproepende programma actief. De instelling van machineparameter MP7300 heeft hierop geen invloed.

8.5 Nestingen

Nestingswijzen

- Subprogramma's in het subprogramma
- Herhalingen van programmadelen in de herhaling van een programmadeel
- Subprogramma's herhalen
- Herhalingen van programmadelen in het subprogramma

Nesting-diepte

Met de nesting-diepte wordt vastgelegd hoe vaak programmadelen of subprogramma's, andere subprogramma's of herhalingen van programmadelen mogen bevatten.

- Maximale nesting-diepte voor subprogramma's: 8
- Maximale nesting-diepte voor hoofdprogramma-oproepen: 30, waarbij een **CYCL CALL** werkt als een hoofdprogramma-oproep
- Herhalingen van programmadelen kunnen willekeurig vaak genest worden

Subprogramma in het subprogramma

NC-voorbeeldregels

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	Subprogramma bij LBL UP1 oproepen
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Laatste programmaregel van het
	hoofdprogramma (met M2)
36 LBL "UP1"	Begin van subprogramma UP1
...	
39 CALL LBL 2	Subprogramma bij LBL2 wordt opgeroepen
...	
45 LBL 0	Einde van subprogramma 1
46 LBL 2	Begin van subprogramma 2
...	
62 LBL 0	Einde van subprogramma 2
63 END PGM UPGMS MM	

Programma-afloop

1. Hoofdprogramma UPGMS wordt tot regel 17 uitgevoerd
2. Subprogramma UP1 wordt opgeroepen en tot regel 39 uitgevoerd
3. Subprogramma 2 wordt opgeroepen en tot regel 62 uitgevoerd. Einde van subprogramma 2 en terugspringen naar het subprogramma van waaruit het opgeroepen werd
4. Subprogramma 1 wordt van regel 40 tot regel 45 uitgevoerd. Einde van subprogramma 1 en terugspringen naar het hoofdprogramma UPGMS
5. Hoofdprogramma UPGMS wordt van regel 18 tot regel 35 uitgevoerd. Terugspringen naar regel 1 en einde van programma

Herhalingen van programmadelen herhalen

NC-voorbeeldregels

`0 BEGIN PGM REPS MM`	
`...`	
`15 LBL 1`	Begin van herhaling programmadeel 1
`...`	
`20 LBL 2`	Begin van herhaling programmadeel 2
`...`	
`27 CALL LBL 2 REP 2`	Programmadeel tussen deze regel en LBL 2
`...`	(regel 20) wordt 2 keer herhaald
`35 CALL LBL 1 REP 1`	Programmadeel tussen deze regel en LBL 1
`...`	(regel 15) wordt 1 keer herhaald
`50 END PGM REPS MM`	

`%REPS G71 *`	
`...`	
`N15 G98 L1 *`	Begin van herhaling programmadeel 1
`...`	
`N20 G98 L2 *`	Begin van herhaling programmadeel 2
`...`	
`N27 L2,2 *`	Programmadeel tussen deze regel en G98 L2
`...`	(regel N20) wordt 2 keer herhaald
`N35 L1,1 *`	Programmadeel tussen deze regel en G98 L1
`...`	(regel N15) wordt 1 keer herhaald
`N99999999 %REPS G71 *`	

Programma-afloop

1 Hoofdprogramma REPS wordt tot regel 27 uitgevoerd

2 Programmadeel tussen regel 27 en regel 20 wordt 2 keer herhaald

3 Hoofdprogramma REPS wordt van regel 28 tot regel 35 uitgevoerd

4 Programmadeel tussen regel 35 en regel 15 wordt 1 keer herhaald (omvat de herhaling van het programmadeel tussen regel 20 en regel 27)

5 Hoofdprogramma REPS wordt van regel 36 tot 50 uitgevoerd (programma-einde)

Subprogramma herhalen

NC-voorbeeldregels

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Begin van herhaling programmadeel 1
11 CALL LBL 2	Subprogramma-oproep
12 CALL LBL 1 REP 2	Programmadeel tussen deze regel en LBL1
...	(regel 10) wordt 2 keer herhaald
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Laatste regel van het hoofdprogramma met M2
20 LBL 2	Begin van het subprogramma
...	
28 LBL 0	Einde van het subprogramma
29 END PGM UPGREP MM	

Programma-afloop

1 Hoofdprogramma UPGREP wordt tot regel 11 uitgevoerd

2 Subprogramma 2 wordt opgeroepen en uitgevoerd

3 Programmadeel tussen regel 12 en regel 10 wordt 2 keer herhaald: subprogramma 2 wordt 2 keer herhaald


4 Hoofdprogramma UPGREP wordt van regel 13 tot regel 19 uitgevoerd; programma-einde

8.6 Programmeervoorbeelden

Voorbeeld: contourfrezen in meerdere verplaatsingen

Programma-afloop

- Gereedschap voorpositioneren op de bovenkant van het werkstuk
- Verplaatsing incrementeel invoeren
- Contourfrezen
- Verplaatsing en contourfrezen herhalen

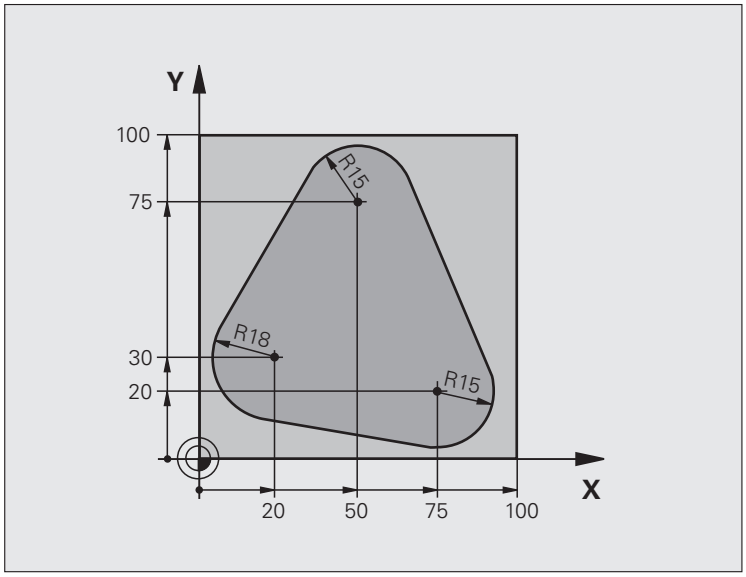


`0 BEGIN PGM PGMWDH MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40`	
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S500`	Gereedschapsoproep
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 L X-20 Y+30 R0 FMAX`	Voorpositioneren bewerkingsvlak
`6 L Z+0 R0 FMAX M3`	Voorpositioneren op de bovenkant van het werkstuk

`7 LBL 1`	Label voor herhaling van programmadeel
`8 L IZ-4 R0 FMAX`	Incrementele diepteverplaatsing (buiten het werkstuk)
`9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250`	Contour benaderen
`10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30`	Contour
`11 FLT`	
`12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75`	
`13 FLT`	
`14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20`	
`15 FLT`	
`16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30`	
`17 DEP CT CCA90 R+5 F1000`	Contour verlaten
`18 L X-20 Y+0 R0 FMAX`	Vrijzetten
`19 CALL LBL 1 REP 4`	Terugspringen naar LBL 1; in totaal vier keer
`20 L Z+250 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken, einde programma
`21 END PGM PGMWDH MM`	

Voorbeeld: boringgroepen

Programma-afloop

- Boringgroepen benaderen in het hoofdprogramma
- Boringgroep oproepen (subprogramma 1)
- Boringgroep slechts één keer in subprogramma 1 programmeren

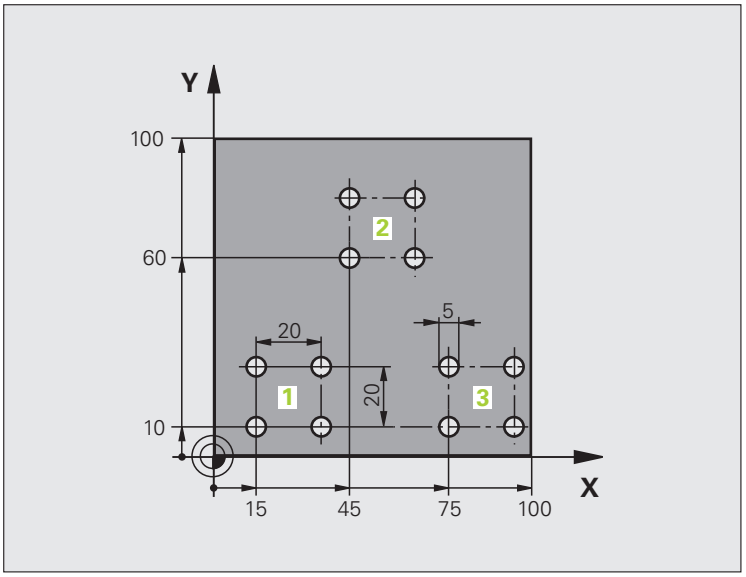


`0 BEGIN PGM UP1 MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S5000`	Gereedschapsoproep
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 CYCL DEF 200 BOREN`	Cyclusdefinitie boren
`Q200=2 ;VEILIGHEIDSAFST.`	
`Q201=-10 ;DIEPTE`	
`Q206=250 ;AANZET DIEPTEVERPL.`	
`Q202=5 ;DIEPTE-INSTELLING`	
`Q210=0 ;ST.TIJD BOVEN`	
`Q203=+0 ;COÖR. OPPERVL.`	
`Q204=10 ;2E V.AFSTAND`	
`Q211=0.25 ;STILSTANDTIJD BENEDEN`	

`6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3`	Startpunt boringgroep 1 benaderen
`7 CALL LBL 1`	Subprogramma voor boringgroep oproepen
`8 L X+45 Y+60 R0 FMAX`	Startpunt boringgroep 2 benaderen
`9 CALL LBL 1`	Subprogramma voor boringgroep oproepen
`10 L X+75 Y+10 R0 FMAX`	Startpunt boringgroep 3 benaderen
`11 CALL LBL 1`	Subprogramma voor boringgroep oproepen
`12 L Z+250 R0 FMAX M2`	Einde van het hoofdprogramma
`13 LBL 1`	Begin van subprogramma 1: boringgroep
`14 CYCL CALL`	Boring 1
`15 L IX+20 R0 FMAX M99`	Boring 2 benaderen, cyclus oproepen
`16 L IY+20 R0 FMAX M99`	Boring 3 benaderen, cyclus oproepen
`17 L IX-20 R0 FMAX M99`	Boring 4 benaderen, cyclus oproepen
`18 LBL 0`	Einde van subprogramma 1
`19 END PGM UP1 MM`	

Voorbeeld: boringgroep met meerdere gereedschappen


Programma-afloop

- Bewerkingscycli programmeren in het hoofdprogramma
- Compleet boorpatroon oproepen (subprogramma 1)
- Boringgroepen benaderen in subprogramma 1, boringgroep oproepen (subprogramma 2)
- Boringgroep slechts één keer in subprogramma 2 programmeren

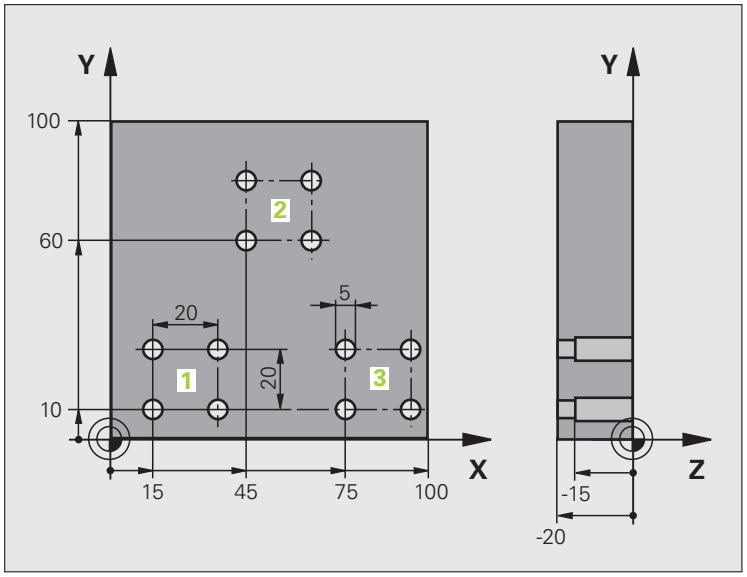

`0 BEGIN PGM UP2 MM`	
`1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	
`2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`3 TOOL CALL 1 Z S5000`	Gereedschapsoproep centerboor
`4 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`5 CYCL DEF 200 BOREN`	Cyclusdefinitie centreren
`Q200=2 ;VEILIGHEIDSAFST.`	
`Q201=-3 ;DIEPTE`	
`Q206=250 ;AANZET DIEPTEVERPL.`	
`Q202=3 ;DIEPTE-INSTELLING`	
`Q210=0 ;ST.TIJD BOVEN`	
`Q203=+0 ;COÖR. OPPERVL.`	
`Q204=10 ;2E V.AFSTAND`	
`Q211=0.25 ;STILSTANDTIJD BENEDEN`	
`6 CALL LBL 1`	Subprogramma 1 voor compleet boorpatroon oproepen

7 L Z+250 R0 FMAX M6	Gereedschapswissel
8 TOOL CALL 2 Z S4000	Gereedschapsoproep boor
9 FN 0: Q201 = -25	Nieuwe diepte voor het boren
10 FN 0: Q202 = +5	Nieuwe verplaatsing voor het boren
11 CALL LBL 1	Subprogramma 1 voor compleet boorpatroon oproepen
12 L Z+250 R0 FMAX M6	Gereedschapswissel
13 TOOL CALL 3 Z S500	Gereedschapsoproep ruimer
14 CYCL DEF 201 RUIMEN	Cyclusdefinitie ruimen
Q200=2 ;VEILIGHEIDSAFST.	
Q201=-15 ;DIEPTE	
Q206=250 ;AANZET DIEPTEVERPL.	
Q211=0.5 ;ST.TIJD BENEDEN	
Q208=400 ;AANZET TERUGTREKKEN	
Q203=+0 ;COÖR. OPPERVL.	
Q204=10 ;2E V.AFSTAND	
15 CALL LBL 1	Subprogramma 1 voor compleet boorpatroon oproepen
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Einde van het hoofdprogramma
17 LBL 1	Begin van subprogramma 1: compleet boorpatroon
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Startpunt boringgroep 1 benaderen
19 CALL LBL 2	Subprogramma 2 voor boringgroep oproepen
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Startpunt boringgroep 2 benaderen
21 CALL LBL 2	Subprogramma 2 voor boringgroep oproepen
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Startpunt boringgroep 3 benaderen
23 CALL LBL 2	Subprogramma 2 voor boringgroep oproepen
24 LBL 0	Einde van subprogramma 1
25 LBL 2	Begin van subprogramma 2: boringgroep
26 CYCL CALL	Boring 1 met actieve bewerkingscyclus
27 L IX+20 R0 FMAX M99	Boring 2 benaderen, cyclus oproepen
28 L IY+20 R0 FMAX M99	Boring 3 benaderen, cyclus oproepen
29 L IX-20 R0 FMAX M99	Boring 4 benaderen, cyclus oproepen
30 LBL 0	Einde van subprogramma 2
31 END PGM UP2 MM	

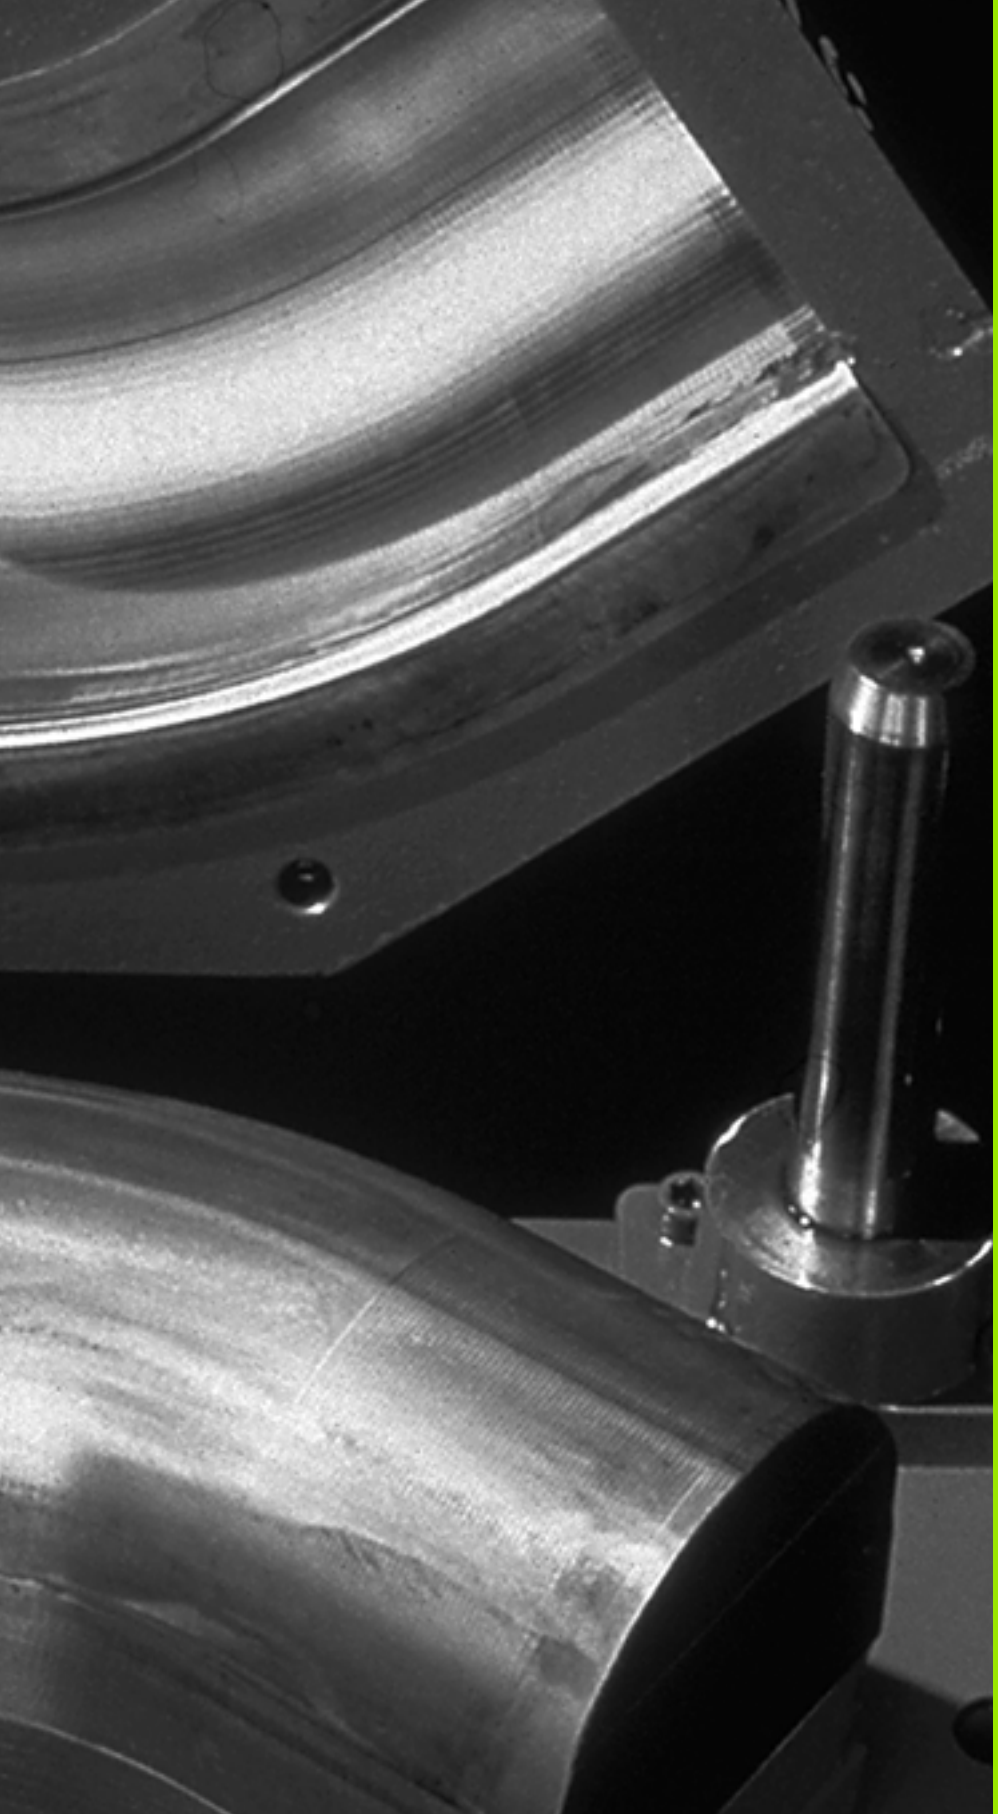


9

Programmeren:
Q-parameters

9.1 Principe en functie-overzicht

Met parameters kan in een bewerkingsprogramma een volledige productfamilie gedefinieerd worden.In plaats van getalwaarden moeten dan variabelen worden ingevoerd: de Q-parameters.

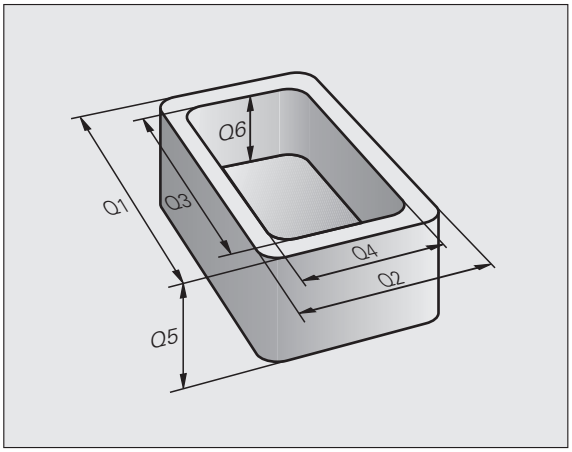

Q-parameters staan bijvoorbeeld voor

- Coördinatenwaarden
- Aanzetten
- Toerentallen
- Cyclusgegevens

Bovendien kunnen met Q-parameters contouren geprogrammeerd worden, die via wiskundige functies zijn bepaald. Met Q-parameters kan ook de uitvoering van bewerkingsstappen afhankelijk worden gemaakt van logische voorwaarden.Samen met de FK-programmering kunnen ook contouren waarvan de maatvoering niet op NC is afgestemd, met Q-parameters gecombineerd worden.

Q-parameters worden met een letter en een getal tussen 0 en 1999 aangeduid.U beschikt over parameters met een verschillende werking (zie de onderstaande tabel):

Betekenis	Bereik
Vrij toe te passen parameters, voor zover er geen overlappingen met SL-cycli kunnen optreden, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief	**Q0** t/m **Q99**
Parameters voor speciale TNC-functies	**Q100** t/m **Q199**
Parameters die bij voorkeur voor cycli worden gebruikt, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief	**Q200** t/m **Q1199**
Parameters die bij voorkeur voor cycli van de fabrikant worden gebruikt, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief.Overleg eventueel met uw machinefabrikant of andere leveranciers	**Q1200** t/m **Q1399**
Parameters die bij voorkeur voor **Call-actieve** cycli van de fabrikant worden gebruikt, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief	**Q1400** t/m **Q1499**
Parameters die bij voorkeur voor **Def-actieve** cycli van de fabrikant worden gebruikt, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief	**Q1500** t/m **Q1599**

Betekenis	Bereik
Vrij toe te passen parameters, globaal voor alle in het TNC-geheugen opgeslagen programma's actief	**Q1600** t/m **Q1999**
Vrij toe te passen parameters **QL**, slechts lokaal binnen een programma actief	**QL0** t/m **QL499**
Vrij toe te passen parameters **QR**, permanent (**r**emanent) actief, ook na een stroomonderbreking	**QR0** t/m **QR499**

Bovendien zijn er **QS**-parameters (**S** staat voor string) beschikbaar, waarmee u op de TNC ook teksten kunt verwerken.In principe gelden voor **QS**-parameters dezelfde bereiken als voor Q-parameters (zie bovenstaande tabel).

Let erop dat ook bij de **QS**-parameters het bereik **QS100** t/m **QS199** voor interne teksten is gereserveerd.

Programmeerinstructies

Het is mogelijk zowel Q-parameters als getalwaarden in één programma in te voeren.

U kunt aan Q-parameters getalwaarden tussen –999 999 999 en +999 999 999 toewijzen, in totaal zijn dus inclusief het voorteken 10 posities toegestaan.De decimale komma kan op een willekeurige positie worden geplaatst.Intern kan de TNC getalwaarden met een max. breedte van 57 bits voor en max. 7 bits na de decimale punt berekenen (een getalbreedte van 32 bits komt overeen met een decimale waarde van 4 294 967 296).

Aan **QS**-parameters kunt u maximaal 254 tekens toewijzen.

De TNC wijst aan enkele Q- en QS-parameters automatisch altijd dezelfde gegevens toe, bijv. aan Q-parameter **Q108** de actuele gereedschapsradius, zie "Vooraf ingestelde Q-parameters", pagina 370.

Wanneer de parameters **Q60** t/m **Q99** in gecodeerde cycli van de fabrikant worden toegepast, wordt in machineparameter MP7251 vastgelegd, of deze parameters alleen lokaal in de cyclus van de fabrikant (.CYC-File) werken, of globaal voor alle programma's.

Met machineparameter 7300 legt u vast of de TNC Q-parameters aan het programma-einde moet terugzetten, of dat de waarden moeten worden behouden.Let erop dat deze instelling geen effect heeft op uw Q-parameter-programma's!

De TNC slaat getalwaarden intern in een binair getalformaat (norm IEEE 754) op.Door toepassing van dit gestandaardiseerde formaat kunnen sommige decimale getallen niet 100% exact binair worden weergegeven (afrondingsfout).Houd hiermee met name rekening wanneer u de berekende inhoud van Q-parameters bij sprongopdrachten of positioneringen gebruikt.

Q-parameterfuncties oproepen

Tijdens het invoeren van een bewerkingsprogramma moet de toets "Q" worden ingedrukt (op het numerieke toetsenblok onder de –/+ -toets).Dan toont de TNC onderstaande softkeys:

Functiegroep	Softkey	Pagina
Wiskundige basisfuncties	BASIS-FUNCTIES	Pagina 325
Hoekfuncties	HOEK-FUNCTIES	Pagina 327
Functie voor cirkelberekening	CIRKEL-BEREKE-NING	Pagina 329
Indien/dan-beslissingen, sprongen	SPRONGEN	Pagina 330
Overige functies	SPECIALE FUNCTIES	Pagina 333
Formule direct invoeren	FORMULE	Pagina 355
Functie voor het bewerken van ingewikkelde contouren	CONTOUR FORMULE	Handboek Cycli
Functie voor het bewerken van strings	STRING-FORMULE	Pagina 359

Wanneer u op het ASCII-toetsenbord de toets Q indrukt, opent de TNC direct de dialoog voor het invoeren van formules.

Als u lokale parameters **QL** wilt definiëren of toewijzen, moet u in een willekeurige dialoog eerst toets Q indrukken en vervolgens toets L op het ASCII-toetsenbord.

Als u remanente parameters **QR** wilt definiëren of toewijzen, moet u in een willekeurige dialoog eerst toets Q indrukken en vervolgens toets R op het ASCII-toetsenbord.

9.2 Productfamilies – Q-parameters in plaats van getalwaarden

Toepassing

Met de Q-parameterfunctie **FN 0: TOEWIJZING** kunt u getalwaarden aan Q-parameters toewijzen.In plaats van een getalwaarde wordt dan in het bewerkingsprogramma een Q-parameter toegepast.

NC-voorbeeldregels

`15 FN 0: Q10=25`	Toewijzing
`...`	Q10 krijgt de waarde 25
`25 L X +Q10`	komt overeen met L X +25


Voor productfamilies worden bijv. karakteristieke afmetingen van het werkstuk als Q-parameters geprogrammeerd.

Voor de bewerking van de afzonderlijke producten kan dan aan elke van deze parameters een andere getalwaarde worden toegewezen.

Voorbeeld

Cilinder met Q-parameters

Cilinderradius	R = Q1
Cilinderhoogte	H = Q2
Cilinder Z1	Q1 = +30 Q2 = +10
Cilinder Z2	Q1 = +10 Q2 = +50

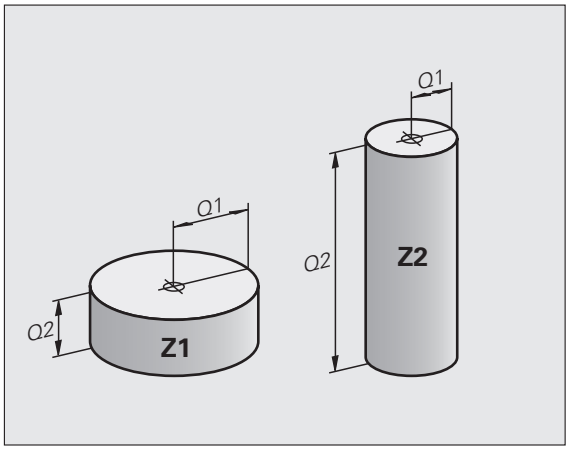

9.3 Contouren d.m.v. wiskundige functies beschrijven

Toepassing

Met Q-parameters kunnen wiskundige basisfuncties in het bewerkingsprogramma geprogrammeerd worden:

- Q-parameterfunctie selecteren: toets Q indrukken (op het numerieke toetsenblok, rechts).De softkeybalk toont de Q-parameterfuncties
- Wiskundige basisfuncties selecteren: softkey BASISFUNCT. indrukken.De TNC toont onderstaande softkeys:

Overzicht

Functie	Softkey
FN 0: TOEWIJZING bijv. **FN 0: Q5 = +60** Waarde direct toewijzen	FN0 X = Y
FN 1: OPTELLEN bijv. **FN 1: Q1 = -Q2 + -5** Som van twee waarden berekenen en toewijzen	FN1 X + Y
FN 2: AFTREKKEN bijv. **FN 2: Q1 = +10 - +5** Verschil van twee waarden berekenen en toewijzen	FN2 X - Y
FN 3: VERMENIGVULDIGEN bijv. **FN 3: Q2 = +3 * +3** Product van twee waarden berekenen en toewijzen	FN3 X * Y
FN 4: DELEN bijv. **FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2** Quotiënt van twee waarden berekenen en toewijzen **Verboden:** delen door 0!	FN4 X / Y
FN 5: WORTEL bijv. **FN 5: Q20 = SQRT 4** Wortel uit een getal trekken en toewijzen **Verboden:** wortel uit een negatieve waarde!	FN5 WORTEL

Rechts van het "="-teken mag het volgende worden ingevoerd:

- twee getallen
- twee Q-parameters
- een getal en een Q-parameter

De Q-parameters en getalwaarden in de vergelijkingen kunnen willekeurig van een voorteken worden voorzien.

Basisberekeningen programmeren

Voorbeeld:

Q	Q-parameterfuncties selecteren: toets Q indrukken
BASIS-FUNCTIES	Wiskundige basisfuncties selecteren: softkey BASISFUNCT. indrukken
FN0 X = Y	Q-parameterfunctie TOEWIJZING selecteren: softkey FN0 X = Y indrukken
PARAMETERNR. VOOR RESULTAAT?	
5 ENT	Nummer van Q-parameter invoeren: 5
1EWAARDE OF PARAMETER?	
10 ENT	Aan Q5 de getalwaarde 10 toewijzen
Q	Q-parameterfuncties selecteren: toets Q indrukken
BASIS-FUNCTIES	Wiskundige basisfuncties selecteren: softkey BASISFUNCT. indrukken
FN3 X * Y	Q-parameterfunctie VERMENIGVULDIGEN selecteren: softkey FN3 X * Y indrukken
PARAMETERNR. VOOR RESULTAAT?	
12 ENT	Nummer van Q-parameter invoeren: 12
1EWAARDE OF PARAMETER?	
Q5 ENT	Q5 als eerste waarde invoeren
2EWAARDE OF PARAMETER?	
7 ENT	7 als tweede waarde invoeren

Voorbeeld: Programmaregels in de TNC


```
16 FN 0: Q5 = +10
17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7
```

9.4 Hoekfuncties (trigonometrie)

Definities

Sinus, cosinus en tangens komen overeen met de zijdeverhoudingen van een rechthoekige driehoek.Daarbij geldt:

Sinus: $\sin \alpha = a / c$
Cosinus: $\cos \alpha = b / c$
Tangens: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

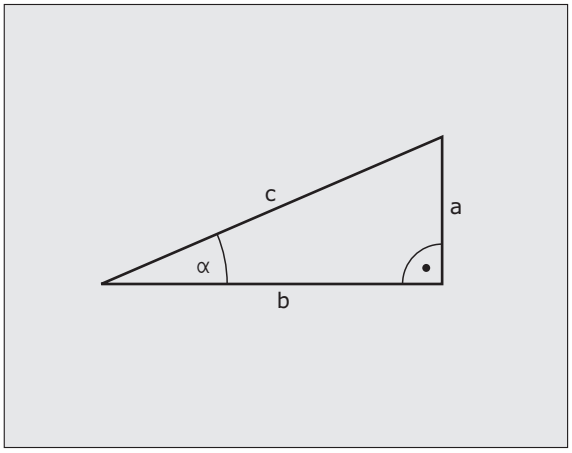

Daarin is:

- c de zijde tegenover de rechte hoek
- a de zijde tegenover hoek α
- b de derde zijde

Uit de tangens kan de TNC de hoek bepalen:

$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$

Voorbeeld:

a = 25 mm

b = 50 mm

$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0{,}5 = 26{,}57°$

Bovendien geldt:

$a^2 + b^2 = c^2$ (met $a^2 = a \times a$)

$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

Hoekfuncties programmeren

De hoekfuncties verschijnen d.m.v. het indrukken van de softkey HOEK-FUNCT.De TNC toont de softkeys in onderstaande tabel.

Programmering: zie "Voorbeeld: basisberekeningen programmeren"

Functie	Softkey
FN 6: SINUS bijv. **FN 6: Q20 = SIN-Q5** Sinus van een hoek in graden (°) bepalen en toewijzen	
FN 7: COSINUS bijv. **FN 7: Q21 = COS-Q5** Cosinus van een hoek in graden (°) bepalen en toewijzen	
FN 8: WORTEL UIT SOM VAN KWADRATEN bijv. **FN 8: Q10 = +5 LEN +4** Lengte uit twee waarden vormen en toewijzen	
FN 13: HOEK bijv. **FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1** Hoek met arctan uit twee zijden of sin en cos van de hoek (0 < hoek < 360°) bepalen en toewijzen	

9.5 Cirkelberekeningen

Toepassing

Met de functies voor cirkelberekening kunnen door de TNC het cirkelmiddelpunt en de cirkelradius uit drie of vier cirkelpunten berekend worden.De berekening van een cirkel uit vier punten is nauwkeuriger.

Toepassing: deze functies kunnen bijv. worden gebruikt wanneer via de programmeerbare tastfunctie positie en grootte van een boring of steekcirkel moeten worden bepaald.

Functie	Softkey
FN 23: CIRKELGEGEVENS bepalen uit drie cirkelpunten bijv. **FN 23: Q20 = CDATA Q30**	FN23 CIRKEL UIT 3 PNT

De coördinatenparen van drie cirkelpunten moeten in parameter Q30 en de volgende vijf parameters – hier dus t/m Q35 – opgeslagen zijn.

De TNC slaat dan het cirkelmiddelpunt van de hoofdas (X bij spilas Z) in parameter Q20, het cirkelmiddelpunt van de nevenas (Y bij spilas Z) in parameter Q21 en de cirkelradius in parameter Q22 op.

Functie	Softkey
FN 24: CIRKELGEGEVENS bepalen uit vier cirkelpunten bijv. **FN 24: Q20 = CDATA Q30**	FN24 CIRKEL UIT 4 PNT

De coördinatenparen van vier cirkelpunten moeten in parameter Q30 en de volgende zeven parameters – hier dus t/m Q37 – opgeslagen zijn.

De TNC slaat dan het cirkelmiddelpunt van de hoofdas (X bij spilas Z) in parameter Q20, het cirkelmiddelpunt van de nevenas (Y bij spilas Z) in parameter Q21 en de cirkelradius in parameter Q22 op.

Let erop dat **FN 23** en **FN 24** behalve de parameter voor resultaat ook de twee volgende parameters automatisch overschrijven.

9.6 Indien/dan-beslissingen met Q-parameters

Toepassing

Bij indien/dan-beslissingen vergelijkt de TNC een Q-parameter met een andere Q-parameter of een getalwaarde.Wanneer aan de voorwaarde is voldaan, dan gaat de TNC met het bewerkingsprogramma verder bij het aangegeven label dat achter de voorwaarde is geprogrammeerd (label zie "Subprogramma's en herhalingen van programmadelen markeren", pagina 302).Wanneer er niet aan de voorwaarde is voldaan, dan voert de TNC de volgende regel uit.

Wanneer er een ander programma als subprogramma moet worden opgeroepen, dan moet achter het label een programma-oproep met **PGM CALL** geprogrammeerd worden.

Onvoorwaardelijke sprongen

Onvoorwaardelijke sprongen zijn sprongen waarbij altijd (=onvoorwaardelijk) aan de voorwaarde wordt voldaan, bijv.

```
FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1
```

Indien/dan-beslissingen programmeren

Het sprongadres kan op 3 manieren worden ingevoerd:

- Labelnummer, selecteerbaar via softkey LBL-NUMMER
- Labelnaam, selecteerbaar via softkey LBL-NAME
- Stringparameter, selecteerbaar via softkey QS

De indien/dan-beslissingen verschijnen d.m.v. het indrukken van de softkey SPRONGEN.De TNC toont onderstaande softkeys:

Functie	Softkey
FN 9: INDIEN GELIJK, SPRONG bijv. **FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25"** Wanneer beide waarden of parameters gelijk zijn, sprong naar het aangegeven label	FN9 IF X EQ Y GOTO
FN 10: INDIEN ONGELIJK, SPRONG bijv. **FN 10: IF +10 NE –Q5 GOTO LBL 10** Wanneer beide waarden of parameters ongelijk zijn, sprong naar het aangegeven label	FN10 IF X NE Y GOTO
FN 11: INDIEN GROTER, SPRONG bijv. **FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL QS5** Wanneer eerste waarde of parameter groter is dan de tweede waarde of parameter, sprong naar het aangegeven label	FN11 IF X GT Y GOTO
FN 12: INDIEN KLEINER, SPRONG bijv. **FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME"** Wanneer eerste waarde of parameter kleiner is dan de tweede waarde of parameter, sprong naar het aangegeven label	FN12 IF X LT Y GOTO

Toegepaste afkortingen en begrippen

IF	(Engels):	Indien
EQU	(Engels: equal):	Gelijk aan
NE	(Engels: not equal):	Ongelijk
GT	(Engels: greater than):	Groter dan
LT	(Engels: less than):	Kleiner dan
GOTO	(Engels: go to):	Ga naar

9.7 Q-parameters controleren en veranderen


Werkwijze

Q-parameters kunnen bij het maken, testen en afwerken in de werkstanden Programmeren/bewerken, Programmatest, Automatische programma-afloop en Programma-afloop regel voor regel worden gecontroleerd en veranderd.

- Eventueel Programma-afloop afbreken (bijv. externe STOP-toets en softkey INTERNE STOP indrukken) resp. Programmatest stoppen

Q

- Q-parameterfuncties oproepen: toets Q resp. softkey Q INFO in de werkstand Programmeren/bewerken indrukken
- De TNC maakt een lijst van alle parameters en de bijbehorende actuele waarden.Kies met de pijltoetsen of de softkeys de gewenste parameter voor het per bladzijde verderbladeren
- Wanneer de waarde moet worden veranderd, voer dan een nieuwe waarde in en bevestig deze met de ENT-TOETS
- Wanneer u de waarde niet wilt wijzigen, druk dan op de softkey ACTUELE WAARDE of sluit de dialoog af met de END-TOETS

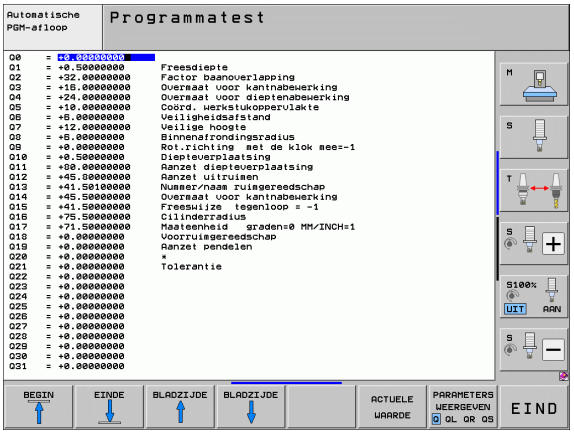

Door de TNC in cycli of intern toegepaste parameters zijn van commentaar voorzien.

Als u lokale, globale of stringparameters wilt controleren of wijzigen, moet u de softkey PARAMETERS TONEN Q QL QR QS indrukken.De TNC geeft dan alle desbetreffende parameters weer, de eerder beschreven functies zijn eveneens van toepassing.

9.8 Additionele functies

Overzicht

De additionele functies verschijnen d.m.v. het indrukken van de softkey SPECIALE FUNCT.De TNC toont onderstaande softkeys:

Functie	Softkey	Pagina
FN 14:ERROR Foutmeldingen uitgeven	FN14 FOUT=	Pagina 334
FN 15:PRINT Teksten of Q-parameterwaarden ongeformatteerd uitgeven	FN15 PRINTEN	Pagina 338
FN 16:F-PRINT Teksten of Q-parameterwaarden geformatteerd uitgeven	FN16 F-PRINT	Pagina 339
FN 18:SYS-DATUM READ Systeemgegevens lezen	FN18 LEZEN SYST.DATA	Pagina 344
FN 19:PLC waarden aan de PLC doorgeven	FN19 PLC=	Pagina 352
FN 20:WAIT FOR NC en PLC synchroniseren	FN20 WACHTEN OP	Pagina 353
FN 26:TABOPEN vrij definieerbare tabel openen	FN26 TABEL OPENEN	Pagina 487
FN 27:TABWRITE In een vrij definieerbare tabel schrijven	FN27 TABEL SCHRIJVEN	Pagina 488
FN 28:TABREAD Uit een vrij definieerbare tabel lezen	FN28 TABEL LEZEN	Pagina 489

FN 14: ERROR: foutmeldingen weergeven

Met de functie **FN 14: ERROR** kunt u programmagestuurd meldingen uitgegeven die door de machinefabrikant resp. door HEIDENHAIN vooraf ingesteld zijn: wanneer de TNC in de programma-afloop of programmatest bij een regel met **FN 14** komt, onderbreekt de TNC het programma en komt met een melding.Aansluitend moet het programma opnieuw gestart worden.Foutnummers: zie tabel hieronder.

Bereik foutnummers	Standaarddialoog
0 ...299	FN 14: foutnummer 0 299
300 ...999	Machine-afhankelijke dialoog
1000 ...1099	Interne foutmeldingen (zie tabel rechts)

NC-voorbeeldregel

De TNC moet een melding weergeven die onder foutnummer 254 is opgeslagen

```
180 FN 14: ERROR = 254
```

Door HEIDENHAIN vooraf ingestelde foutmelding

Foutnummer	Tekst
1000	Spil?
1001	Gereedschapsas ontbreekt
1002	Gereedschapsradius te klein
1003	Gereedschapsradius te groot
1004	Bereik overschreden
1005	Beginpositie fout
1006	ROTATIE niet toegestaan
1007	MAATFACTOR niet toegestaan
1008	SPIEGELING niet toegestaan
1009	Verschuiving niet toegestaan
1010	Aanzet ontbreekt
1011	Ingevoerde waarde fout
1012	Voorteken fout
1013	Hoek niet toegestaan
1014	Tastpositie niet bereikbaar

Foutnummer	Tekst
1015	Te veel punten
1016	Tegenstrijdige invoer
1017	CYCL onvolledig
1018	Vlak foutief gedefinieerd
1019	Foutieve as geprogrammeerd
1020	Foutief toerental
1021	Radiuscorrectie niet gedefinieerd
1022	Afronding niet gedefinieerd
1023	Afrondingsradius te groot
1024	Niet-gedefinieerde programmastart
1025	Te diepe nesting
1026	Hoekreferentiepunt ontbreekt
1027	Geen bewerkingscyclus gedefinieerd
1028	Sleufbreedte te klein
1029	Kamer te klein
1030	Q202 niet gedefinieerd
1031	Q205 niet gedefinieerd
1032	Q218 groter dan Q219 invoeren
1033	CYCL 210 niet toegestaan
1034	CYCL 211 niet toegestaan
1035	Q220 te groot
1036	Q222 groter dan Q223 invoeren
1037	Q244 groter dan 0 invoeren
1038	Q245 ongelijk aan Q246 invoeren
1039	Hoekbereik < 360° invoeren
1040	Q223 groter dan Q222 invoeren
1041	Q214: 0 niet toegestaan


Foutnummer	Tekst
1042	Verplaatsingsrichting niet gedefinieerd
1043	Geen nulpunttabel actief
1044	Positiefout: midden 1e as
1045	Positiefout: midden 2e as
1046	Boring te klein
1047	Boring te groot
1048	Tap te klein
1049	Tap te groot
1050	Kamer te klein: nabewerken 1.A.
1051	Kamer te klein: nabewerken 2.A.
1052	Kamer te groot: afkeur 1.A.
1053	Kamer te groot: afkeur 2.A.
1054	Tap te klein: afkeur 1.A.
1055	Tap te klein: afkeur 2.A.
1056	Tap te groot: nabewerken 1.A.
1057	Tap te groot: nabewerken 2.A.
1058	TCHPROBE 425: fout max. maat
1059	TCHPROBE 425: fout min. maat
1060	TCHPROBE 426: fout max. maat
1061	TCHPROBE 426: fout min. maat
1062	TCHPROBE 430: diam. te groot
1063	TCHPROBE 430: diam. te klein
1064	Geen meetas gedefinieerd
1065	Gereedschapsbreuktolerantie overschreden
1066	Q247 ongelijk aan 0 invoeren
1067	Waarde Q247 groter dan 5 invoeren
1068	Nulpunttabel?
1069	Freeswijze Q351 ongelijk aan 0 invoeren
1070	Schroefdraaddiepte verkleinen

Foutnummer	Tekst
1071	Kalibratie uitvoeren
1072	Tolerantie overschreden
1073	Regelsprong actief
1074	ORIËNTATIE niet toegestaan
1075	3DROT niet toegestaan
1076	3DROT inschakelen
1077	Diepte negatief invoeren
1078	Q303 niet in meetcyclus gedefinieerd!
1079	Gereedschapsas niet toegestaan
1080	Berekende waarde foutief
1081	Tegenstrijdige meetpunten
1082	Veilige hoogte verkeerd ingevoerd
1083	Tegenstrijdige manier van insteken
1084	Bewerkingscyclus niet toegestaan
1085	Regel heeft schrijfbeveiliging
1086	Overmaat groter dan diepte
1087	Geen gereedschapspunthoek gedefinieerd
1088	Tegenstrijdige gegevens
1089	Sleufpositie 0 niet toegestaan
1090	Verplaatsing ongelijk aan 0 invoeren
1091	Omschakeling Q399 niet toegestaan
1092	Gereedschap niet gedefinieerd
1093	Gereedschapsnr. niet toegestaan
1094	Gereedschapsnaam niet toegestaan
1095	Software-optie niet actief
1096	Restore kinematica niet mogelijk
1097	Functie niet toegestaan
1098	Maten onbew. werkst. tegenstr.
1099	Meetpositie niet toegestaan

Foutnummer	Tekst
1100	Geen toegang tot kinematica mog.
1101	Meetpos. niet in verpl.bereik
1102	Preset-compensatie niet mogelijk

FN 15: PRINT: teksten of Q-parameterwaarden uitgeven

Data-interface instellen: bij de menuoptie PRINT resp. PRINTTEST wordt het pad vastgelegd waaronder de TNC de teksten of de waarden van Q-parameters moet opslaan.Zie "Toewijzing", pagina 680.

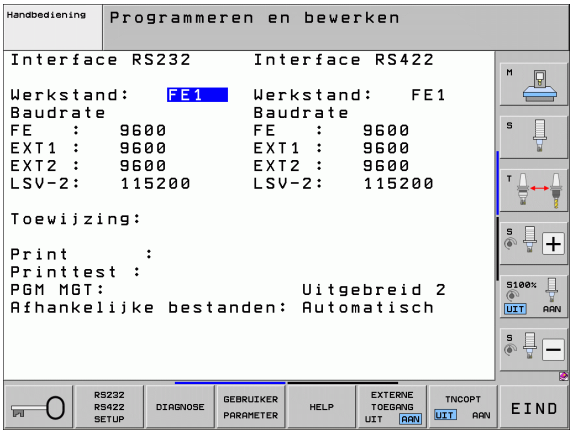

Met de functie **FN 15: PRINT** kunnen waarden van Q-parameters en foutmeldingen via de data-interface uitgegeven worden, bijv. naar een printer.Wanneer de waarden intern opgeslagen of naar een andere computer gezonden worden, slaat de TNC de gegevens op in het bestand %FN15RUN.A (uitvoer tijdens de programma-afloop) of in het bestand %FN15SIM.A (uitvoer tijdens de programmatest).

De uitvoer vindt gebufferd plaats en wordt uiterlijk aan het PGM-einde of wanneer het PGM wordt gestopt, geactiveerd.In de werkstand Programma-afloop regel voor regel start de gegevensoverdracht aan het regeleinde.

Dialogen en foutmeldingen weergeven met FN 15: PRINT "getalwaarde"

Getalwaarde 0 t/m 99:	dialogen voor fabrikantencycli
Vanaf 100:	PLC-foutmeldingen

Voorbeeld: dialoognummer 20 weergeven

```
67 FN 15: PRINT 20
```

Dialogen en Q-parameters uitgeven met FN 15: PRINT "Q-parameters"

Toepassingsvoorbeeld: registreren van een werkstukmeting.

Er kunnen max. zes Q-parameters en getalwaarden tegelijkertijd weergegeven worden.Deze worden door de TNC d.m.v. schuine strepen gescheiden.

Voorbeeld: dialoog 1 en getalwaarde Q1 weergeven

```
70 FN 15: PRINT1/Q1
```

FN 16: F-PRINT: teksten of Q-parameterwaarden geformatteerd uitvoeren

Data-interface instellen: bij de menuoptie PRINT resp. PRINTTEST wordt het pad vastgelegd waarin de TNC het tekstbestand moet opslaan.Zie "Toewijzing", pagina 680.

U kunt met **FN 16** ook vanuit het NC-programma berichten naar keuze op het beeldscherm laten weergeven.Deze berichten worden door de TNC in een apart venster weergegeven.

Met de functie **FN 16: F-PRINT** kunnen Q-parameterwaarden en teksten geformatteerd via de data-interface uitgegeven worden, bijv. naar een printer.Wanneer de waarden intern opgeslagen of naar een computer gezonden worden, slaat de TNC de gegevens op in het bestand dat in de **FN 16**-regel gedefinieerd is.

Om geformatteerde tekst en de waarden van de Q-parameters uit te voeren, moet met de teksteditor van de TNC een tekstbestand gemaakt worden waarin de formaten en de Q-parameters vastgelegd worden.

Voorbeeld van een tekstbestand dat het uitvoerformaat vastlegt:

"MEETPROTOCOL ZWAARTEPUNT SCHOEPENRAD";

```
"DATUM: %2d-%2d-%4d",DAY,MONTH,YEAR4;
"TIJD: %2d:%2d:%2d",HOUR,MIN,SEC;
"AANTAL MEETWAARDEN: = 1";
"X1 = %9.3LF", Q31;
"Y1 = %9.3LF", Q32;
"Z1 = %9.3LF", Q33;
```

Voor het maken van tekstbestanden worden onderstaande formatteringsfuncties toegepast:

Speciale tekens	Functie
"....."	Uitvoerformaat voor tekst en variabelen tussen aanhalingstekens vastleggen
%9.3LF	Formaat voor Q-parameters vastleggen: 9 posities totaal (incl. decimaalteken), waarvan 3 posities na de komma, Long, Floating (decimaal getal)
%S	Formaat voor tekstvariabelen
,	Scheidingsteken tussen uitvoerformaat en parameter
;	Teken voor regeleinde, sluit een regel af

U hebt de volgende functies tot uw beschikking om verschillende informatie gelijk met het protocolbestand te kunnen weergeven:

Sleutelwoord	Functie
CALL_PATH	Print de padnaam van het NC-programma waarin de functie FN16 staat.Voorbeeld: "Meetprogramma: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Sluit het bestand waarin met FN16 wordt geschreven.Voorbeeld: M_CLOSE;
ALL_DISPLAY	Weergave van Q-parameterwaarden, onafhankelijk van de instelling MM/INCH van de MOD-functie uitvoeren
MM_DISPLAY	Q-parameterwaarden in MM weergeven, wanneer in de MOD-functie de weergave van MM is ingesteld
INCH_DISPLAY	Q-parameterwaarden naar INCH omrekenen, wanneer in de MOD-functie de weergave van INCH is ingesteld
L_CHINESE	Tekst alleen bij dialoogtaalChinees vereenvoudigd uitvoeren
L_CHINESE_TRAD	Tekst alleen bij dialoogtaalChinees traditioneel uitvoeren
L_CZECH	Tekst alleen bij dialoogtaalTsjechisch uitvoeren
L_DANISH	Tekst alleen bij dialoogtaalDeens uitvoeren
L_DUTCH	Tekst alleen bij dialoogtaalNederlands uitvoeren
L_ENGLISH	Tekst alleen bij dialoogtaalEngels uitvoeren
L_ESTONIA	Tekst alleen bij dialoogtaalEstisch uitvoeren
L_FINNISH	Tekst alleen bij dialoogtaalFins uitvoeren
L_FRENCH	Tekst alleen bij dialoogtaalFrans uitvoeren
L_GERMAN	Tekst alleen bij dialoogtaalDuits uitvoeren
L_HUNGARIA	Tekst alleen bij dialoogtaalHongaars uitvoeren
L_ITALIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalItaliaans uitvoeren
L_KOREAN	Tekst alleen bij dialoogtaalKoreaans uitvoeren
L_LATVIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalLets uitvoeren
L_LITHUANIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalLitouws uitvoeren
L_NORWEGIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalNoors uitvoeren
L_POLISH	Tekst alleen bij dialoogtaalPools uitvoeren

Sleutelwoord	Functie
L_ROMANIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalRoemeens uitvoeren
L_PORTUGUE	Tekst alleen bij dialoogtaalPortugees uitvoeren
L_RUSSIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalRussisch uitvoeren
L_SLOVAK	Tekst alleen bij dialoogtaalSlowaaks uitvoeren
L_SLOVENIAN	Tekst alleen bij dialoogtaalSloveens uitvoeren
L_SPANISH	Tekst alleen bij dialoogtaalSpaans uitvoeren
L_SWEDISH	Tekst alleen bij dialoogtaalZweeds uitvoeren
L_TURKISH	Tekst alleen bij dialoogtaalTurks uitvoeren
L_ALL	Tekst ongeacht de dialoogtaal uitvoeren
HOUR	Aantal uren uit real-time
MIN	Aantal minuten uit real-time
SEC	Aantal seconden uit real-time
DAY	Dag uit real-time
MONTH	Maand als cijfer uit real-time
STR_MONTH	Maand als string-afkorting uit real-time
YEAR2	Jaartal in twee cijfers uit real-time
YEAR4	Jaartal in vier cijfers uit real-time

In het bewerkingsprogramma moet FN 16: F-PRINT geprogrammeerd worden, om de uitvoer te activeren:

```
96 FN 16:  F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/RS232:\PROT1.A
```

De TNC voert dan het bestand PROT1.A via de seriële interface uit:

```
MEETPROTOCOL ZWAARTEPUNT SCHOEPENRAD
DATUM: 27-11-2001
TIJD: 8:56:34
AANTAL MEETWAARDEN : = 1
X1 = 149,360
Y1 = 25,509
Z1 = 37,000
```

Het uitvoerbestand wordt pas opgeslagen wanneer de TNC de regel **END PGM** leest, de NC-stoptoets wordt ingedrukt, of het bestand met **M_CLOSE** wordt afgesloten.

In de **FN 16**-regel het formaatbestand en het protocolbestand telkens met extensie programmeren.

Indien u alleen de bestandsnaam als padnaam van het protocolbestand invoert, slaat de TNC het protocolbestand op in de directory waarin het NC-programma met de functie **FN 16** staat.

Per regel in het formaatbeschrijvingsbestand kunnen maximaal 32 Q-parameters worden uitgevierd.

Wanneer u het tekstbestand met de definitie van het uitvoerformaat met een editor op de pc maakt, dient u erop te letten dat de TNC alleen bestanden in ASCII-formaat of in UTF-8-formaat zonder BOM (BOM=Byte Order Mark, Nederlands=bitvolgordemarkering) kan interpreteren.

Berichten uitvoeren op het beeldscherm

U kunt de functie **FN 16** ook gebruiken om vanuit het NC-programma berichten naar keuze in een apart venster op het beeldscherm van de TNC te laten weergeven.Op deze manier kunnen eenvoudig ook langere instructies op een plaats naar keuze in het programma zo worden weergegeven, dat de operator erop moet reageren.U kunt ook de inhoud van Q-parameters laten weergeven als het bestand met de protocolbeschrijving de desbetreffende instructies bevat.

Om ervoor te zorgen dat het bericht op het TNC-beeldscherm verschijnt, hoeft u als naam van het protocolbestand alleen **SCREEN:** in te voeren.

```
96 FN 16:  F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCREEN:
```

Als het bericht uit meer regels bestaat dan in het aparte venster worden weergegeven, kunt u de regels in het aparte venster laten opschuiven met de pijltoetsen.

Om het aparte venster te sluiten: op de toets CE drukken.Om het venster programmagestuurd te sluiten, moet de volgende NC-regel geprogrammeerd worden:

```
96 FN 16:  F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCLR:
```

Voor het bestand met de protocolbeschrijving gelden alle conventies die hiervóór zijn beschreven.

Als u in het programma meerdere keren teksten op het beeldscherm laat weergeven, plakt de TNC alle teksten achter reeds weergegeven teksten.Om elke tekst afzonderlijk op het beeldscherm weer te geven, programmeert u aan het einde van het bestand met de protocolbeschrijving de functie **M_CLOSE**.

Meldingen extern uitvoeren

U kunt de functie **FN 16** ook gebruiken om de met **FN 16** gemaakte bestanden vanuit het NC-programma extern op te slaan.Dit kan op twee manieren:

naam van het doelpad in de **FN 16**-functie volledig opgeven:

```
96 FN 16:  F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT
```

De naam van het doelpad in de MOD-functie onder **Print** of **Print-Test** vastleggen, wanneer u altijd in dezelfde directory op de server wilt opslaan (zie ook "Toewijzing" op pagina 680):

```
96 FN 16:  F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PRO1.TXT
```

Voor het bestand met de protocolbeschrijving gelden alle conventies die hiervóór zijn beschreven.

Als u in het programma meerdere keren hetzelfde bestand uitvoert, plakt de TNC alle teksten binnen het doelbestand achter reeds uitgevoerde teksten.

FN 18: SYS-DATUM READ: systeemgegevens lezen

Met de functie **FN 18: SYS-DATUM READ** kunnen systeemgegevens gelezen en in Q-parameters opgeslagen worden.De systeemdatum wordt geselecteerd d.m.v. een groepsnummer (ID-nr.), een nummer en eventueel via een index.

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
Programma-informatie, 10	1	-	mm/inch-maateenheid
	2	-	Overlappingsfactor bij het kamerfrezen
	3	-	Nummer van de actieve bewerkingscyclus
	4	-	Nummer van de actieve bewerkingscyclus (voor cycli met een nummer hoger dan 200)
Machinetoestand, 20	1	-	Actief gereedschapsnummer
	2	-	Voorbereid gereedschapsnummer
	3	-	Actieve gereedschapsas 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Geprogrammeerd spiltoerental
	5	-	Actieve spiltoestand: -1=niet gedefinieerd, 0=M3 actief, 1=M4 actief, 2=M5 na M3, 3=M5 na M4
	8	-	Koelmiddeltoestand: 0=uit, 1=aan
	9	-	Actieve aanzet
	10	-	Index van het voorbereide gereedschap
	11	-	Index van het actieve gereedschap
	15	-	Nummer van de logische as 0=X, 1=Y, 2=Z, 3=A, 4=B, 5=C, 6=U, 7=V, 8=W
	17	-	Nummer van het huidige verplaatsingsbereik (0, 1, 2)
Cyclusparameter, 30	1	-	Veiligheidsafstand actieve bewerkingscyclus
	2	-	Boordiepte/freesdiepte actieve bewerkingscyclus
	3	-	Diepte-instelling actieve bewerkingscyclus
	4	-	Aanzet diepteverpl. actieve bewerkingscyclus
	5	-	Lengte eerste zijde cyclus Kamer
	6	-	Lengte tweede zijde cyclus Kamer
	7	-	Lengte eerste zijde cyclus Sleuf

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
	8	-	Lengte tweede zijde cyclus Sleuf
	9	-	Radius cyclus Rondkamer
	10	-	Aanzet frezen actieve bewerkingscyclus
	11	-	Rotatierichting actieve bewerkingscyclus
	12	-	Stilstandtijd actieve bewerkingscyclus
	13	-	Spoed cyclus 17, 18
	14	-	Nabewerkingsovermaat actieve bewerkingscyclus
	15	-	Ruimhoek actieve bewerkingscyclus
Gegevens uit de gereedschapstabel, 50	1	GS-nr.	Gereedschapslengte
	2	GS-nr.	Gereedschapsradius
	3	GS-nr.	Gereedschapsradius R2
	4	GS-nr.	Overmaat gereedschapslengte DL
	5	GS-nr.	Overmaat gereedschapsradius DR
	6	GS-nr.	Overmaat gereedschapsradius DR2
	7	GS-nr.	Gereedschap geblokkeerd (0 of 1)
	8	GS-nr.	Nummer van het zustergereedschap
	9	GS-nr.	Maximale standtijd TIME1
	10	GS-nr.	Maximale standtijd TIME2
	11	GS-nr.	Actuele standtijd CUR.TIME
	12	GS-nr.	PLC-status
	13	GS-nr.	Maximale lengte snijkant LCUTS
	14	GS-nr.	Maximale insteekhoek ANGLE
	15	GS-nr.	TT: aantal snijkanten CUT
	16	GS-nr.	TT: slijttolerantie lengte LTOL
	17	GS-nr.	TT: slijttolerantie radius RTOL
	18	GS-nr.	TT: rotatierichting DIRECT (0=positief/-1=negatief)
	19	GS-nr.	TT: verstelling vlak R-OFFS
	20	GS-nr.	TT: verstelling lengte L-OFFS
	21	GS-nr.	TT: breuktolerantie lengte LBREAK

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
	22	GS-nr.	TT: breuktolerantie radius RBREAK
	23	GS-nr.	PLC-waarde
	24	GS-nr.	TS: middenverstelling taster hoofdas
	25	GS-nr.	TS: middenverstelling taster nevenas
	26	GS-nr.	TS: spilhoek bij het kalibreren
	27	GS-nr.	Gereedsch.type voor plaatstabel
	28	GS-nr.	Max. toerental
	Zonder index: gegevens van het actieve gereedschap		
Gegevens uit de plaatstabel, 51	1	Plaatsnr.	Gereedschapsnummer
	2	Plaatsnr.	Speciaal gereedschap: 0=nee, 1=ja
	3	Plaatsnr.	Vaste plaats: 0=nee, 1=ja
	4	Plaatsnr.	Geblokkeerde plaats: 0=nee, 1=ja
	5	Plaatsnr.	PLC-status
	6	Plaatsnr.	Gereedschaptype
	7 t/m 11	Plaatsnr.	Waarde uit kolom P1 t/m P5
	12	Plaatsnr.	Plaats gereserveerd: 0=nee, 1=ja
	13	Plaatsnr.	Matrixwisselaar: plaats daarboven bezet (0=nee, 1=ja)
	14	Plaatsnr.	Matrixwisselaar: plaats daaronder bezet (0=nee, 1=ja)
	15	Plaatsnr.	Matrixwisselaar: plaats links bezet (0=nee, 1=ja)
	16	Plaatsnr.	Matrixwisselaar: plaats rechts bezet (0=nee, 1=ja)
Gereedschapsplaats, 52	1	GS-nr.	Plaatsletter P
	2	GS-nr.	Gereedschapsmagazijnnummer
Bestandsinformatie, 56	1	-	Aantal regels van de gereedschapstabel TOOL.T
	2	-	Aantal regels van de actieve nulpunttabel
	3	Q-param-nummer van waaraf de status van de assen wordt opgeslagen. +1: as actief, -1: as niet actief	Aantal actieve assen dat in de actieve nulpunttabel is geprogrammeerd

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
Direct na **TOOL CALL** geprogrammeerde positie, 70	1	-	Positie geldig/ongeldig (waarde ongelijk aan 0/0)
	2	1	X-as
	2	2	Y-as
	2	3	Z-as
	3	-	Geprogrammeerde aanzet (-1: geen aanzet geprogr.)
Actieve gereedschapscorrectie, 200	1	-	Gereedschapsradius (incl. deltawaarden)
	2	-	Gereedschapslengte (incl. deltawaarden)
Actieve transformaties, 210	1	-	Basisrotatie werkstand Handbediening
	2	-	Geprogrammeerde rotatie met cyclus 10
	3	-	Actieve spiegelas
			0: spiegelen niet actief
			+1: X-as gespiegeld
			+2: Y-as gespiegeld
			+4: Z-as gespiegeld
			+64: U-as gespiegeld
			+128: V-as gespiegeld
			+256: W-as gespiegeld
			Combinaties = som van de afzonderlijke assen
	4	1	Actieve maatfactor X-as
	4	2	Actieve maatfactor Y-as
	4	3	Actieve maatfactor Z-as
	4	7	Actieve maatfactor U-as
	4	8	Actieve maatfactor V-as
	4	9	Actieve maatfactor W-as
	5	1	3D-ROT A-as
	5	2	3D-ROT B-as
	5	3	3D-ROT C-as

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
	6	-	Bewerkingsvlak zwenken actief/niet actief (waarde ongelijk aan 0/0) in een programma-afloop-werkstand
	7	-	Bewerkingsvlak zwenken actief/niet actief (waarde ongelijk aan 0/0) in een handbedieningswerkstand
Baantolerantie, 214	8	-	Via cyclus 32 resp. MP1096 geprogrammeerde tolerantie
Actieve nulpuntverschuiving, 220	2	1	X-as
		2	Y-as
		3	Z-as
		4	A-as
		5	B-as
		6	C-as
		7	U-as
		8	V-as
		9	W-as
Verplaatsingsbereik, 230	2	1 t/m 9	Negatieve software-eindschakelaar as 1 t/m 9
	3	1 t/m 9	Positieve software-eindschakelaar as 1 t/m 9
Nominale positie in REF-systeem, 240	1	1	X-as
		2	Y-as
		3	Z-as
		4	A-as
		5	B-as
		6	C-as
		7	U-as
		8	V-as
		9	W-as
Actuele positie in het actieve coördinatensysteem, 270	1	1	X-as
		2	Y-as
		3	Z-as

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
		4	A-as
		5	B-as
		6	C-as
		7	U-as
		8	V-as
		9	W-as
Status van M128, 280	1	-	0: M128 niet actief, waarde ongelijk aan 0: M128 actief
	2	-	Aanzet die met M128 geprogrammeerd is
Status van M116, 310	116	-	0: M116 niet actief, waarde ongelijk aan 0: M116 actief
	128	-	0: M128 niet actief, waarde ongelijk aan 0: M128 actief
	144	-	0: M144 niet actief, waarde ongelijk aan 0: M144 actief
Huidige systeemtijd van de TNC, 320	1	0	Systeemtijd in seconden die sinds 1.1.1970, 0 uur is verstreken
Status Globale programma-instellingen GS, 331	0	0	0: geen globale programma-instelling actief, 1: er is een globale programma-instelling actief
	1	0	1: basisrotatie actief, anders 0
	2	0	1: assen omwisselen actief, anders 0
	3	0	1: assen spiegelen actief, anders 0
	4	0	1: verschuiving actief, anders 0
	5	0	1: rotatie actief, anders 0
	6	0	1: aanzetfactor actief, anders 0
	7	0	1: assen blokkeren actief, anders 0
	8	0	1: handwiel-override actief, anders 0
	9	0	1: handwiel-override in virtuele as actief, anders 0
	11	0	1: grensvlak actief, anders 0
	15	0	0: machinecoördinatensysteem actief 1: werkstukcoördinatensysteem actief 2: gezwenkt invoercoördinatensysteem actief

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
Waarden uit globale programma-instellingen GS, 332	1	0	Waarde van de basisrotatie
	2	1 t/m 9 (X t/m W)	Geeft de index van de as waarnaar de opgevraagde as is omgewisseld: 1=X, 2=Y, 3=Z, 4=Y, 5=B, 6=C, 7=U, 8=V, 9=W
	3	1 t/m 9 (X t/m W)	Geeft 1, als de opgevraagde as is gespiegeld
	4	1 t/m 9 (X t/m W)	Geeft de verschuivingswaarde van de opgevraagde as
	5	0	Geeft de actieve rotatiehoek
	6	0	Geeft de actieve waarde van de aanzet-override
	7	1 t/m 9 (X t/m W)	Geeft 1, als de opgevraagde as is geblokkeerd
	8	1 t/m 10 (X t/m VT)	Geeft de **Max. wrd.** van de handwiel-override in de opgevraagde as
	9	1 t/m 10 (X t/m VT)	Geeft de **Act. wrd.** van de handwiel-override in de opgevraagde as
	11	1 tot 7	Geeft de waarden **X Min**, **X Max**, **Y Min**, **Y Max**, **Z Min**, **Z Max**, **veiligheidsafst.**
	12	1 tot 7	Geeft 0, als de betreffende waarde op niet actief is gezet, anders 1.Index identiek aan **FN18 ID332 NR11**
	13	0	Levert het geselecteerde coördinatensysteem: 0=**machinecoördinatensysteem**, 1=**werkstukcoördinatensysteem**, 2=**Invoercoördinatensysteem**
	14	0	Modus Bewerken op limiethoogte: 0=niet bewerken, 1=op limiet bewerken
Schakelend tastsysteem TS, 350	10	-	Tastsysteemas
	11	-	Effectieve kogelradius
	12	-	Effectieve lengte
	13	-	Radius instelring
	14	1	Middenverstelling hoofdas
		2	Middenverstelling nevenas
	15	-	Richting middenverstelling t.o.v. de 0°-positie.De waarde is gebaseerd op 4096 incrementen per 360°.Waarde 1 komt dus overeen met 0,087890625°

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
Tafeltastsysteem TT	20	1	Middelpunt X-as (REF-systeem)
		2	Middelpunt Y-as (REF-systeem)
		3	Middelpunt Z-as (REF-systeem)
	21	-	Schotelradius
Laatste tastpositie TCH PROBE - cyclus 0 of laatste tastpositie uit werkstand Handbediening, 360	1	1 t/m 9	Positie in het actieve coördinatensysteem as 1 t/m 9
	2	1 t/m 9	Positie in het REF-systeem as 1 t/m 9

Groepsnaam, ID-nr.	Nummer	Index	Betekenis
Waarde uit de actieve nulpunttabel in het actieve	NP-nummer	1 t/m 9	X-as t/m W-as
REF-waarde uit de actieve nulpunttabel, 501	NP-nummer	1 t/m 9	X-as t/m W-as
Waarde uit de preset-tabel lezen, rekening houdend met de machinekinematica, 502	Preset-nummer	1 t/m 9	X-as t/m W-as
Waarde uit de preset-tabel direct lezen, 503	Preset-nummer	1 t/m 9	X-as t/m W-as
Basisrotatie uit de preset-tabel lezen, 504	Preset-nummer	-	Basisrotatie uit de kolom ROT
Nulpunttabel geselecteerd, 505	1	-	Retourwaarde = 0: geen nulpunttabel actief Retourwaarde ongelijk aan 0: nulpunttabel actief
Gegevens uit actieve pallettabel, 510	1	-	Actieve regel
	2	-	Palletnummer uit veld PAL/PGM
	3	-	Actuele regel uit pallettabel
	4	-	Laatste regel van het NC-programma van de actuele pallet
Machineparameter beschikbaar, 1010	MP-nummer	MP-index	Retourwaarde = 0: geen MP Retourwaarde ongelijk aan 0: wel MP

Voorbeeld: waarde van de actieve maatfactor van de Z-as aan Q25 toewijzen

```
55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3
```

FN 19: PLC: waarden aan de PLC doorgeven

Met de functie **FN 19: PLC** kunt u maximaal twee getalwaarden of Q-parameters aan de PLC doorgeven.

Stapgroottes en eenheden: 0,1 µm resp. 0,0001°

Voorbeeld: getalwaarde 10 (komt overeen met 1 µm resp. 0,001°) aan de PLC doorgeven

```
56 FN 19: PLC=+10/+Q3
```

FN 20: WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren

Deze functie mag alleen in overleg met uw machinefabrikant worden toegepast!

Met de functie **FN 20: WAIT FOR** kan tijdens de programma-afloop een synchronisatie tussen NC en PLC worden uitgevoerd.De NC stopt met het afwerken totdat er aan de voorwaarde is voldaan die in de regel FN 20 geprogrammeerd is.De TNC kan daarbij onderstaande PLC-operanden controleren:

PLC-operand	Korte omschrijving	Adresbereik
Flag	**M**	0 t/m 4999
Ingang	**I**	0 t/m 31, 128 t/m 152 64 t/m 126 (eerste PL 401 B) 192 t/m 254 (tweede PL 401 B)
Uitgang	**O**	0 t/m 30 32 t/m 62 (eerste PL 401 B) 64 t/m 94 (tweede PL 401 B)
Teller	**C**	48 t/m 79
Timer	**T**	0 tot 95
Byte	**B**	0 tot 4095
Woord	**W**	0 tot 2047
Dubbel woord	**D**	2048 t/m 4095

In een FN20-regel mag een voorwaarde met een maximale lengte van 128 tekens worden gedefinieerd.

In de regel FN 20 zijn onderstaande voorwaarden toegestaan:

Voorwaarde	Korte omschrijving
Gelijk aan	**==**
Kleiner dan	**<**
Groter dan	**>**
Kleiner dan of gelijk aan	**<=**
Groter dan of gelijk aan	**>=**

Bovendien is de functie **FN20: WAIT FOR SYNC** beschikbaar.**WAIT FOR SYNC** altijd gebruiken wanneer u bijv. via **FN18** systeemgegevens leest waarvoor synchronisatie met de realtime is vereist.De TNC stopt dan de vooruitberekening en voert de volgende NC-regel pas uit wanneer ook het NC-programma werkelijk deze regel heeft bereikt.

Voorbeeld: programma-afloop stoppen totdat de PLC de flag 4095 op 1 zet

```
32 FN 20: WAIT FOR M4095==1
```

Voorbeeld: interne vooruitberekening stoppen, actuele positie in de X-as lezen

```
32 FN 20: WAIT FOR SYNC
33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```

9.9 Formule direct invoeren

Formule invoeren

Via softkeys kunnen wiskundige formules die meerdere rekenbewerkingen bevatten, direct in het bewerkingsprogramma worden ingevoerd.

De rekenkundige koppelingsfuncties verschijnen na het indrukken van de softkey FORMULE.De TNC toont onderstaande softkeys in meerdere balken:

Koppelingsfunctie	Softkey
Optellen bijv. **Q10 = Q1 + Q5**	+
Aftrekken bijv. **Q25 = Q7 – Q108**	-
Vermenigvuldigen bijv. **Q12 = 5 * Q5**	*
Delen bijv. **Q25 = Q1 / Q2**	/
Haakje openen bijv. **Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)**	(
Haakje sluiten bijv. **Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)**	)
Waarde kwadrateren (Engels: square) bijv. **Q15 = SQ 5**	SQ
Worteltrekken (Engels: square root) bijv. **Q22 = SQRT 25**	SQRT
Sinus van een hoek bijv. **Q44 = SIN 45**	SIN
Cosinus van een hoek bijv. **Q45 = COS 45**	COS
Tangens van een hoek bijv. **Q46 = TAN 45**	TAN
Arc-sinus Inversefunctie van de sinus; hoek bepalen uit de verhouding overstaande rechthoekszijde/hypotenusa bijv. **Q10 = ASIN 0,75**	ASIN
Arc-cosinus Inversefunctie van de cosinus; hoek bepalen uit de verhouding aanliggende rechthoekszijde/hypotenusa bijv. **Q11 = ACOS Q40**	ACOS

Koppelingsfunctie	Softkey
Arc-tangens Inversefunctie van de tangens; hoek bepalen uit de verhouding overstaande/aanliggende rechthoekszijde bijv. **Q12 = ATAN Q50**	ATAN
Waarden machtsverheffen bijv. **Q15 = 3^3**	^
Constante PI (3,14159) bijv. **Q15 = PI**	PI
Natuurlijk logaritme (LN) van een getal vormen Grondgetal 2,7183 bijv. **Q15 = LN Q11**	LN
Logaritme van een getal vormen, grondgetal 10 bijv. **Q33 = LOG Q22**	LOG
Exponentiële functie, 2,7183 tot de macht n bijv. **Q1 = EXP Q12**	EXP
Waarden inverteren (vermenigvuldigen met -1) bijv. **Q2 = NEG Q1**	NEG
Cijfers na de komma afbreken Integer getal vormen bijv. **Q3 = INT Q42**	INT
Absolute waarde van een getal vormen bijv. **Q4 = ABS Q22**	ABS
Cijfers voor de komma van een getal afbreken Fractioneren bijv. **Q5 = FRAC Q23**	FRAC
Voorteken van een getal controleren bijv. **Q12 = SGN Q50** Indien retourwaarde Q12 = 1, dan Q50 >= 0 Indien retourwaarde Q12 = -1, dan Q50 < 0	SGN
Modulogetal (rest bij deling) berekenen bijv. **Q12 = 400 % 360** resultaat: Q12 = 40	%

Rekenregels

Voor het programmeren van wiskundige formules gelden onderstaande regels:

Vermenigvuldigen en delen gaan voor optellen en aftrekken

```
12  Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35
```

1. Rekenstap 5 * 3 = 15
2. Rekenstap 2 * 10 = 20
3. Rekenstap 15 + 20 = 35

of

```
13  Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73
```

1. Rekenstap 10 kwadrateren = 100
2. Rekenstap 3 tot de 3e macht verheffen = 27
3. Rekenstap 100 – 27 = 73

Distributieve regel

(Regel bij de verdeling) bij het rekenen tussen haakjes

a * (b + c) = a * b + a * c

Invoervoorbeeld

Hoek berekenen met arctan uit overstaande rechthoekszijde (Q12) en aanliggende rechthoekszijde (Q13); resultaat aan Q25 toewijzen:

Q FORMULE	Invoer formule kiezen: toets Q en softkey FORMULE indrukken, of snelle start gebruiken:
Q	Q-toets op het ASCII-toetsenbord indrukken
PARAMETERNR. VOOR RESULTAAT?	
ENT 25	Parameternummer invoeren
▷ ATAN	Softkeybalk doorschakelen en arc-tangens-functie selecteren
◁ (	Softkeybalk weer naar links brengen en haakje openen
Q 12	Q-parameter nummer 12 invoeren
/	Delen selecteren
Q 13	Q-parameter nummer 13 invoeren
) END	Haakje sluiten en invoer formule beëindigen

NC-voorbeeldregel

```
37  Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

9.10 Stringparameters

Functies van de stringverwerking

De stringverwerking (Engels: string = tekenreeks) via **QS**-parameters kan worden gebruikt om variabele tekenreeksen te maken.Deze strings kunnen bijvoorbeeld via de functie **FN 16:F-PRINT** worden uitgegeven om variabele protocollen te maken.

Aan een stringparameter kunt u een string (letters, cijfers, speciale tekens, stuurtekens en spaties) met een maximale lengte van 256 tekens toewijzen.De toegewezen resp. ingelezen waarden kunnen verder met de hieronder beschreven functies worden verwerkt en gecontroleerd.Evenals bij de Q-parameterprogrammering hebt u in totaal 2000 QS-parameters tot uw beschikking (zie ook "Principe en functie-overzicht" op pagina 320).

In de Q-parameterfuncties STRINGFORMULE en FORMULE zijn verschillende functies voor de verwerking van stringparameters opgenomen.

Functies van de STRINGFORMULE	Softkey	Pagina
Stringparameters toewijzen	STRING	Pagina 360
Stringparameters koppelen		Pagina 361
Numerieke waarde naar een stringparameter converteren	TOCHAR	Pagina 362
Deelstring uit een stringparameter kopiëren	SUBSTR	Pagina 363
Systeemgegevens naar een stringparameter kopiëren	SYSSTR	Pagina 364

Stringfuncties in de FORMULE-functie	Softkey	Pagina
Stringparameter naar een numerieke waarde converteren	TONUMB	Pagina 366
Stringparameter controleren	INSTR	Pagina 367
Lengte van een stringparameter bepalen	STRLEN	Pagina 368
Alfabetische volgorde vergelijken	STRCOMP	Pagina 369

Als u de functie STRINGFORMULE gebruikt, is het resultaat van de uitgevoerde rekenkundige bewerking altijd een string.Als u de functie FORMULE gebruikt, is het resultaat van de uitgevoerde rekenkundige bewerking altijd een numerieke waarde.

Stringparameters toewijzen

Stringvariabelen moeten worden toegewezen voordat ze kunnen worden gebruikt.Gebruik hiervoor het commando **DECLARE STRING**.

SPEC FCT
- Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-FUNCTIES
- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren

STRING FUNCTIES
- Stringfuncties selecteren

DECLARE STRING
- Functie **DECLARE STRING** selecteren

NC-voorbeeldregel:

```
37 DECLARE STRING QS10 = "WERKSTUK"
```

Stringparameters koppelen

Met de koppelingsoperator (stringparameter || stringparameter) kunnen meerdere stringparameters worden gekoppeld.

SPEC FCT

▶ Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-FUNCTIES

▶ Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren

STRING FUNCTIES

▶ Stringfuncties selecteren

STRING-FORMULE

▶ Functie STRINGFORMULE selecteren

▶ Nummer van de stringparameter invoeren waarin de TNC de gekoppelde string moet opslaan en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Nummer van de stringparameter invoeren waarin de **eerste** deelstring is opgeslagen, met de ENT -toets bevestigen: de TNC toont het koppelingssymbool ||

▶ Met de ENT-toets bevestigen

▶ Nummer van de stringparameter invoeren waarin de **tweede** deelstring is opgeslagen, met de ENT-toets bevestigen

▶ Dit proces herhalen tot alle te koppelen deelstrings zijn geselecteerd en met de END-toets beëindigen

Voorbeeld: QS10 dient de complete tekst van QS12, QS13 en QS14 te bevatten

```
37 QS10 =  QS12 || QS13 || QS14
```

Parameterinhoud:

- **QS12**: **werkstuk**
- **QS13**: **status:**
- **QS14**: **afkeur**
- **QS10**: **werkstukstatus: afkeur**

Numerieke waarde naar een stringparameter converteren

Met de functie **TOCHAR** wordt een numerieke waarde door de TNC naar een stringparameter geconverteerd.Op deze wijze kunt u getalwaarden met stringvariabelen koppelen.

Q

- Q-parameterfuncties selecteren

STRING-FORMULE

- Functie STRINGFORMULE selecteren

TOCHAR

- Functie voor het converteren van een numerieke waarde naar een stringparameter selecteren
- Getal of gewenste Q-parameter invoeren die de TNC moet converteren en dit met de ENT-toets bevestigen
- Indien gewenst het aantal decimalen invoeren dat door de TNC moet worden meegeconverteerd en dit met de ENT-toets bevestigen
- Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen

Voorbeeld: parameter Q50 naar stringparameter QS11 converteren en 3 decimalen gebruiken

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

Deelstring uit een stringparameter kopiëren

Met de functie **SUBSTR** kunt u uit een stringparameter een definieerbaar bereik kopiëren.

Q

▶ Q-parameterfuncties selecteren

STRING-FORMULE

▶ Functie STRINGFORMULE selecteren

▶ Nummer van de parameter invoeren waarin de TNC de gekopieerde tekenreeks moet opslaan en dit met de ENT-toets bevestigen

SUBSTR

▶ Functie voor het knippen van een deelstring selecteren

▶ Nummer van de QS-parameter invoeren waaruit u de deelstring wilt kopiëren en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Nummer van de positie invoeren vanaf waar u de deelstring wilt kopiëren en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Aantal tekens invoeren dat u wilt kopiëren en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen

Let erop dat het eerste teken van een tekststring intern op positie 0 begint.Positie begint.

Voorbeeld: uit de stringparameter QS10 moet vanaf de derde positie (BEG2) een deelstring van vier tekens worden (LEN4) gelezen

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

Systeemgegevens naar een stringparameter kopiëren

Met de functie **SYSSTR** kunt u systeemgegevens naar een stringparameter kopiëren.Op dit moment kan alleen de huidige systeemtijd worden uitgelezen:



- Q-parameterfuncties selecteren



- Functie STRINGFORMULE selecteren
- Nummer van de parameter invoeren waarin de TNC de gekopieerde tekenreeks moet opslaan en dit met de ENT-toets bevestigen



- Functie voor het kopiëren van systeemgegevens kiezen
- **Nummer van de systeemsleutel** voor de systeemtijd **ID321** invoeren die u wilt kopiëren, en dit met de ENT-toets bevestigen
- **Index voor systeemsleutel** invoeren.Definieert het formaat van de uit te lezen systeemtijd, met de ENT-toets bevestigen (zie beschrijving hieronder)
- **Arrayindex van de te lezen bron** heeft nog geen functie, met de toets NO ENT bevestigen
- **Naar tekst te converteren getal** heeft nog geen functie, met de toets NO ENT bevestigen
- Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen



Deze functie is voor toekomstige uitbreidingen voorbereid.De parameters **IDX** en **DAT** hebben nog geen functie.



Voor de datum kunnen de volgende notaties worden gebruikt:

- 00: DD.MM.JJJJ hh:mm:ss
- 01: D.MM.JJJJ h:mm:ss
- 02: D.MM.JJJJ h:mm
- 03: D.MM.JJ h:mm
- 04: JJJJ-MM-DD- hh:mm:ss
- 05: JJJJ-MM-DD hh:mm
- 06: JJJJ-MM-DD h:mm
- 07: JJ-MM-DD h:mm
- 08: DD.MM.JJJJ
- 09: D.MM.JJJJ
- 10: D.MM.JJ
- 11: JJJJ-MM-DD
- 12: JJ-MM--DD
- 13: hh:mm:ss
- 14: h:mm:ss
- 15: h:mm

Voorbeeld: huidige systeemtijd in de notatie DD.MM.JJJJ hh:mm:ss uitlezen en in parameter QS13 opslaan.

```
37 QS13 = SYSSTR ( ID321 NR0)
```

Stringparameter naar een numerieke waarde converteren

Met de functie **TONUMB** wordt een stringparameter naar een numerieke waarde geconverteerd.De te converteren waarde mag alleen uit getalwaarden bestaan.



De te converteren QS-parameter mag slechts één getalwaarde bevatten, anders komt de TNC met een foutmelding.



- Q-parameterfuncties selecteren



- Functie FORMULE selecteren
- Nummer van de parameter invoeren waarin de TNC de numerieke waarde moet opslaan en dit met de ENT-toets bevestigen



- Softkeybalk omschakelen



- Functie voor het converteren van een stringparameter naar een numerieke waarde selecteren
- Nummer van de QS-parameter invoeren die de TNC moet converteren en dit met de ENT-toets bevestigen
- Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen

Voorbeeld: stringparameter QS11 naar een numerieke parameter Q82 converteren

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```




Stringparameter controleren

Met de functie **INSTR** kunt u controleren of resp. waar zich een stringparameter in een andere stringparameter bevindt.



▶ Q-parameterfuncties selecteren



▶ Functie FORMULE selecteren

▶ Nummer van de Q-parameter invoeren waarin de TNC de positie moet opslaan, vanaf waar de te zoeken tekst begint en dit met de ENT-toets bevestigen



▶ Softkeybalk omschakelen



▶ Functie voor het controleren van een stringparameter selecteren

▶ Nummer van de QS-parameter invoeren waarin de te zoeken tekst is opgeslagen en met de ENT-toets bevestigen

▶ Nummer van de QS-parameter invoeren die de TNC moet doorzoeken en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Nummer van de positie invoeren vanaf waar de TNC de deelstring moet zoeken en dit met de ENT-toets bevestigen

▶ Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen



Let erop dat het eerste teken van een tekststring intern op positie 0 begint.Positie begint.

Wanneer de TNC de te zoeken deelstring niet vindt, dan wordt de totale lengte van de te doorzoeken string opgeslagen (telling begint hier bij 1) in de resultaatparameter.

Als de te zoeken deelstring vaker voorkomt, geeft de TNC de eerste positie door waar u de deelstring vindt.

Voorbeeld: QS10 doorzoeken op de in parameter QS13 opgeslagen tekst.Zoekactie beginnen vanaf de derde positie

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

Lengte van een stringparameter bepalen

De functie **STRLEN** levert de lengte van de tekst die in een selecteerbare stringparameter is opgeslagen.



- Q-parameterfuncties selecteren



- Functie FORMULE selecteren
- Nummer van de Q-parameter invoeren waarin de TNC de vast te stellen stringlengte moet opslaan en dit met de ENT-toets bevestigen



- Softkeybalk omschakelen



- Functie voor het vaststellen van de tekstlengte van een stringparameter selecteren
- Nummer van de QS-parameter invoeren waarvan de TNC de lengte moet bepalen en dit met de ENT-toets bevestigen
- Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen

Voorbeeld: lengte van QS15 bepalen

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

Alfabetische volgorde vergelijken

Met de functie **STRCOMP** kunt u de alfabetische volgorde van stringparameters vergelijken.



- Q-parameterfuncties selecteren
- Functie FORMULE selecteren
- Nummer van de Q-parameter invoeren waarin de TNC het resultaat van de vergelijking moet opslaan en dit bevestigen met de ENT-toets



- Softkeybalk omschakelen
- Functie voor het vergelijken van stringparameters selecteren
- Nummer van de eerste QS-parameter invoeren die de TNC moet vergelijken en dit met de ENT-toets bevestigen
- Nummer van de tweede QS-parameter invoeren die de TNC moet vergelijken en dit met de ENT-toets bevestigen
- Expressie tussen haakjes met de ENT-toets sluiten en de invoer met de END-toets beëindigen

De TNC geeft de volgende resultaten door:

- **0**: de vergeleken QS-parameters zijn identiek
- **-1**: de eerste QS-parameter komt alfabetisch **vóór** de tweede QS-parameter
- **+1**: de eerste QS-parameter komt alfabetisch **na** de tweede QS-parameter

Voorbeeld: alfabetische volgorde van QS12 en QS14 vergelijken

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```

9.11 Vooraf ingestelde Q-parameters

De Q-parameters Q100 t/m Q199 worden door de TNC met waarden bezet.Aan de Q-parameters worden toegewezen:

- Waarden uit de PLC
- Gegevens betreffende het gereedschap en de spil
- Gegevens over de bedrijfstoestand
- Meetresultaten van tastcycli enz.



Vooraf ingestelde Q-parameters (QS-parameters) tussen **Q100** en **Q199** (**QS100** en **QS199**) mag u in NC-programma's niet als rekenparameters gebruiken, anders kunnen ongewenste effecten optreden.

Waarden vanuit de PLC: Q100 t/m Q107

De TNC gebruikt de parameters Q100 t/m Q107 om waarden uit de PLC over te nemen in een NC-programma.

WMAT-regel: QS100

De TNC slaat het in de WMAT-regel gedefinieerde materiaal in parameter **QS100** op.

Actieve gereedschapsradius: Q108

De actieve waarde van de gereedschapsradius wordt aan Q108 toegewezen.Q108 is samengesteld uit:

- Gereedschapsradius R (gereedschapstabel of **TOOL DEF**-regel)
- Deltawaarde DR uit de gereedschapstabel
- Deltawaarde DR uit de **TOOL CALL**-regel



De TNC slaat de actieve gereedschapsradius op en behoudt deze ook na een stroomonderbreking.

Gereedschapsas: Q109

De waarde van de parameter Q109 is afhankelijk van de actuele gereedschapsas:

Gereedschapsas	Parameterwaarde
Geen gereedschapsas gedefinieerd	Q109 = –1
X-as	Q109 = 0
Y-as	Q109 = 1
Z-as	Q109 = 2
U-as	Q109 = 6
V-as	Q109 = 7
W-as	Q109 = 8

Spiltoestand: Q110

De waarde van parameter Q110 is afhankelijk van de laatst geprogrammeerde M-functie voor de spil:

M-functie	Parameterwaarde
Geen spiltoestand gedefinieerd	Q110 = -1
M3: spil AAN, met de klok mee	Q110 = 0
M4: spil AAN, tegen de klok in	Q110 = 1
M5 na M3	Q110 = 2
M5 na M4	Q110 = 3

Koelmiddeltoevoer: Q111

M-functie	Parameterwaarde
M8: koelmiddel AAN	Q111 = 1
M9: koelmiddel UIT	Q111 = 0

Overlappingsfactor: Q112

De TNC wijst aan Q112 de overlappingsfactor bij het kamerfrezen (MP7430) toe.

Maatgegevens in het programma: Q113

De waarde van parameter Q113 is bij nestingen met PGM CALL afhankelijk van de maatgegevens van het programma dat als eerste andere programma's oproept.

Maatgegevens in het hoofdprogramma	Parameterwaarde
Metrisch systeem (mm)	Q113 = 0
Inch-systeem (inch)	Q113 = 1

Gereedschapslengte: Q114

De actuele waarde van de gereedschapslengte wordt aan Q114 toegewezen.

De actieve waarde van de gereedschapslengte wordt aan Q114 toegewezen.Q114 is samengesteld uit:

- Gereedschapslengte L (gereedschapstabel of **TOOL DEF**-regel)
- Deltawaarde DL uit de gereedschapstabel
- Deltawaarde DL uit de **TOOL CALL**-regel

De TNC slaat de actieve gereedschapslengte op en behoudt deze ook na een stroomonderbreking.

Coördinaten na het tasten tijdens de programma-afloop

De parameters Q115 t/m Q119 bevatten na een geprogrammeerde meting met het tastsysteem de coördinaten van de spilpositie op het tasttijdstip.De coördinaten zijn gerelateerd aan het referentiepunt dat in de werkstand Handbediening actief is.

Voor deze coördinaten wordt geen rekening gehouden met de lengte van de taststift en de radius van de tastkogel.

Coördinatenas	Parameterwaarde
X-as	Q115
Y-as	Q116
Z-as	Q117
IVeas afhankelijk van MP100	Q118
Ve as afhankelijk van MP100	Q119

Afwijking actuele/nominale waarde bij automatische gereedschapsmeting met de TT 130

Act./nom. afwijking	Parameterwaarde
Gereedschapslengte	Q115
Gereedschapsradius	Q116

Zwenken van het bewerkingsvlak met werkstukhoeken: door de TNC berekende coördinaten voor rotatie-assen

Coördinaten	Parameterwaarde
A-as	Q120
B-as	Q121
C-as	Q122

Meetresultaten van tastcycli (zie ook gebruikershandboek Cyclusprogrammering)

Gemeten actuele waarden	Parameterwaarde
Hoek van een rechte	Q150
Midden hoofdas	Q151
Midden nevenas	Q152
Diameter	Q153
Kamerlengte	Q154
Kamerbreedte	Q155
Lengte in de in de cyclus geselecteerde as	Q156
Positie van de middenas	Q157
Hoek van A-as	Q158
Hoek van B-as	Q159
Coördinaat van de in de cyclus geselecteerde as	Q160

Geconstateerde afwijking	Parameterwaarde
Midden hoofdas	Q161
Midden nevenas	Q162
Diameter	Q163
Kamerlengte	Q164
Kamerbreedte	Q165
Gemeten lengte	Q166
Positie van de middenas	Q167

Vastgestelde ruimtehoek	Parameterwaarde
Rotatie om de A-as	Q170
Rotatie om de B-as	Q171
Rotatie om de C-as	Q172

Werkstukstatus	Parameterwaarde
Goed	Q180
Nabewerken	Q181
Afkeur	Q182

Gemeten afwijking met cyclus 440	Parameterwaarde
X-as	Q185
Y-as	Q186
Z-as	Q187
Flag voor cycli	Q188

Gereedschapsmeting met BLUM-laser	Parameterwaarde
Gereserveerd	Q190
Gereserveerd	Q191
Gereserveerd	Q192
Gereserveerd	Q193

Gereserveerd voor intern gebruik	Parameterwaarde
Flag voor cycli	Q195
Flag voor cycli	Q196
Flag voor cycli (bewerkingspatronen)	Q197
Nummer van de laatst actieve meetcyclus	Q198


Status gereedschapsmeting met TT	Parameterwaarde
Gereedschap binnen tolerantie	Q199 = 0,0
Gereedschap is versleten (LTOL/RTOL overschreden)	Q199 = 1,0
Gereedschap is gebroken (LBREAK/RBREAK overschreden)	Q199 = 2,0

9.12 Programmeervoorbeelden

Voorbeeld: ellips

Programma-afloop

- De contour van de ellips wordt door vele kleine rechte stukken benaderd (via Q7 te definiëren).Hoe meer berekeningsstappen gedefinieerd zijn, hoe egaler de contour wordt
- De freesrichting wordt bepaald door de start- en eindhoek in het vlak:
  Bewerkingsrichting met de klok mee:
  Starthoek > eindhoek
  Bewerkingsrichting tegen de klok in:
  Starthoek < eindhoek
- Er wordt geen rekening gehouden met de gereedschapsradius

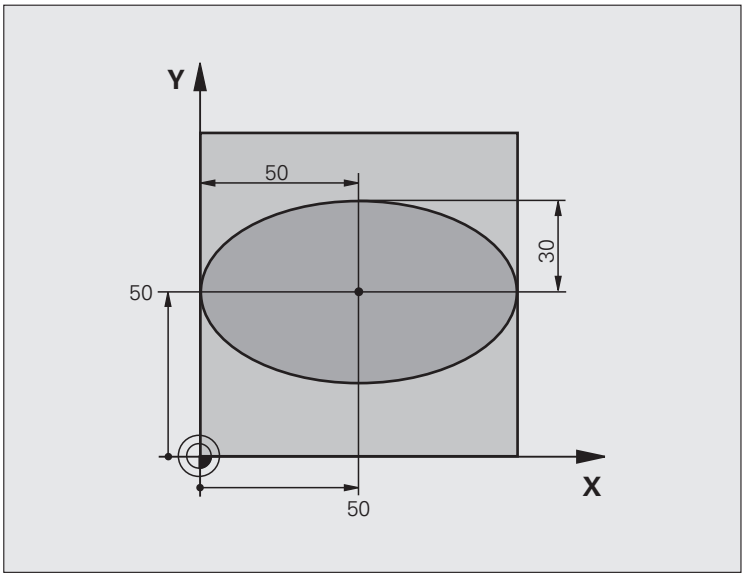


`0 BEGIN PGM ELLIPS MM`	
`1 Q1 = +50`	Midden X-as
`2 Q2 = +50`	Midden Y-as
`3 Q3 = +50`	X - halve as
`4 Q4 = +30`	Y - halve as
`5 Q5 = +0`	Starthoek in het vlak
`6 Q6 = +360`	Eindhoek in het vlak
`7 Q7 = +40`	Aantal berekeningsstappen
`8 Q8 = +0`	Rotatiepositie van de ellips
`9 Q9 = +5`	Freesdiepte
`10 Q10 = +100`	Diepte-aanzet
`11 Q11 = +350`	Freesaanzet
`12 Q12 = +2`	Veiligheidsafstand voor voorpositionering
`13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`15 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep
`16 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`17 CALL LBL 10`	Bewerking oproepen

18 L Z+100 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
19 LBL 10	Subprogramma 10: bewerking
20 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpunt naar het centrum van de ellips verschuiven
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Rotatiepositie in het vlak verrekenen
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	Hoekstap berekenen
26 Q36 = Q5	Starthoek kopiëren
27 Q37 = 0	Teller voor het aantal sneden vastleggen
28 Q21 = Q3 * COS Q36	X-coördinaat van het startpunt berekenen
29 Q22 = Q4 * SIN Q36	Y-coördinaat van het startpunt berekenen
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Startpunt benaderen in het vlak
31 L Z+Q12 R0 FMAX	Voorpositioneren naar veiligheidsafstand in de spilas
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Naar bewerkingsdiepte verplaatsen
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 + Q35	Hoek actualiseren
35 Q37 = Q37 + 1	Teller voor het aantal sneden actualiseren
36 Q21 = Q3 * COS Q36	Actuele X-coördinaat berekenen
37 Q22 = Q4 * SIN Q36	Actuele Y-coördinaat berekenen
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Volgende punt benaderen
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Niet klaar? Indien niet klaar, dan terugspringen naar LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Rotatie terugzetten
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpuntverschuiving terugzetten
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	Naar veiligheidsafstand verplaatsen
46 LBL 0	Einde subprogramma
47 END PGM ELLIPS MM	

Voorbeeld: cilinder concaaf met radiusfrees

Programma-afloop

- Het programma werkt alleen met een radiusfrees. De gereedschapslengte is gerelateerd aan het midden van de kogel
- De cilindercontour wordt door vele kleine rechte stukken benaderd (via Q13 te definiëren).Hoe meer sneden er gedefinieerd zijn, hoe egaler de contour wordt
- De cilinder wordt in de lengte (hier parallel aan de Y-as) gefreesd
- De freesrichting wordt bepaald door de start- en eindhoek in het werkbereik:
  Bewerkingsrichting met de klok mee:
  Starthoek > eindhoek
  Bewerkingsrichting tegen de klok in:
  Starthoek < eindhoek
- Gereedschapsradius wordt automatisch gecorrigeerd

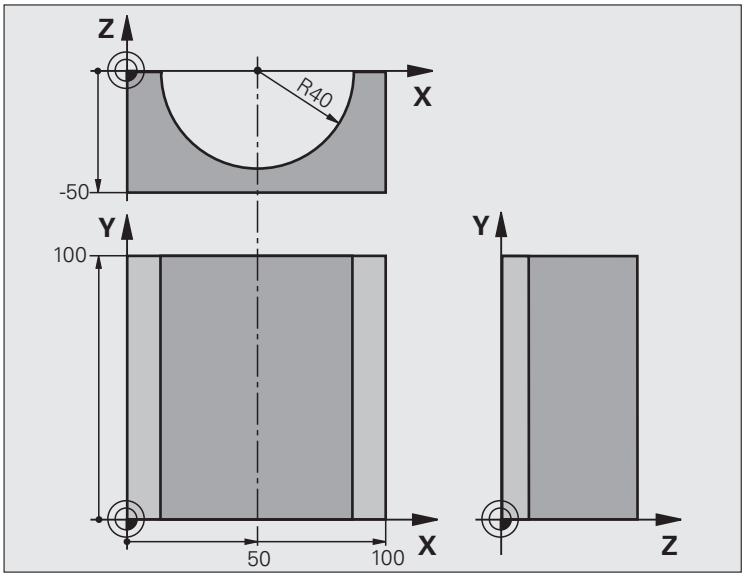


`0 BEGIN PGM CILIN MM`	
`1 Q1 = +50`	Midden X-as
`2 Q2 = +0`	Midden Y-as
`3 Q3 = +0`	Midden Z-as
`4 Q4 = +90`	Starthoek werkbereik (vlak Z/X)
`5 Q5 = +270`	Eindhoek werkbereik (vlak Z/X)
`6 Q6 = +40`	Cilinderradius
`7 Q7 = +100`	Lengte van de cilinder
`8 Q8 = +0`	Rotatiepositie in het vlak X/Y
`9 Q10 = +5`	Overmaat cilinderradius
`10 Q11 = +250`	Aanzet diepteverplaatsing
`11 Q12 = +400`	Aanzet frezen
`12 Q13 = +90`	Aantal sneden
`13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`15 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep
`16 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken
`17 CALL LBL 10`	Bewerking oproepen
`18 FN 0: Q10 = +0`	Overmaat terugzetten
`19 CALL LBL 10`	Bewerking oproepen

20 L Z+100 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
21 LBL 10	Subprogramma 10: bewerking
22 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	Overmaat en gereedschap gerelateerd aan cilinderradius verrekenen
23 Q20 = +1	Teller voor het aantal sneden vastleggen
24 Q24 = +Q4	Starthoek werkbereik (vlak Z/X) kopiëren
25 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	Hoekstap berekenen
26 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpunt naar het midden van de cilinder (X-as) verschuiven
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Rotatiepositie in het vlak verrekenen
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Voorpositioneren in het vlak naar het midden van de cilinder
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Voorpositioneren in de spilas
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Pool vastleggen in het Z/X-vlak
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Startpositie op cilinder benaderen, schuin in het materiaal instekend
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Snede in lengterichting Y+
38 Q20 = +Q20 + +1	Teller voor het aantal sneden actualiseren
39 Q24 = +Q24 + +Q25	Ruimtelijke hoek actualiseren
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Klaar? Ja, dan naar het einde springen
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Langs benaderde "boog" verplaatsen voor volgende snede in lengterichting
42 L Y+0 R0 FQ12	Snede in lengterichting Y–
43 Q20 = +Q20 + +1	Teller voor het aantal sneden actualiseren
44 Q24 = +Q24 + +Q25	Ruimtelijke hoek actualiseren
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Niet klaar? Indien niet klaar, dan terugspringen naar LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Rotatie terugzetten
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpuntverschuiving terugzetten
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Einde subprogramma
54 END PGM CILIN	

Voorbeeld: kogel convex met stiftfrees

Programma-afloop

- Programma functioneert alleen met stiftfrees
- De kogelcontour wordt door vele kleine rechte gedeeltes benaderd (Z/X-vlak, via Q14 te definiëren).Hoe kleiner de hoekstap gedefinieerd is, hoe egaler de contour wordt.
- Het aantal contoursneden wordt bepaald door de hoekstap in het vlak (via Q18)
- De kogel wordt in een 3D-snede van beneden naar boven gefreesd
- Gereedschapsradius wordt automatisch gecorrigeerd

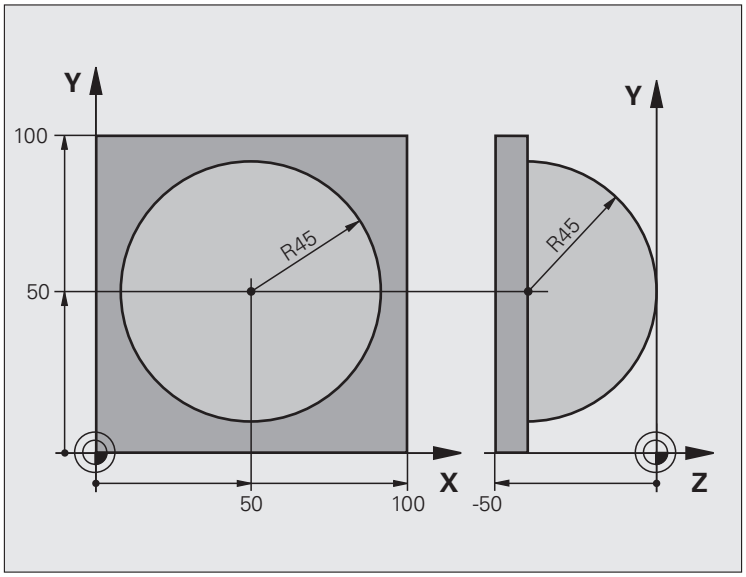

`0 BEGIN PGM KOGEL MM`	
`1 Q1 = +50`	Midden X-as
`2 Q2 = +50`	Midden Y-as
`3 Q4 = +90`	Starthoek werkbereik (vlak Z/X)
`4 Q5 = +0`	Eindhoek werkbereik (vlak Z/X)
`5 Q14 = +5`	Hoekstap in het werkbereik
`6 Q6 = +45`	Kogelradius
`7 Q8 = +0`	Starthoek rotatiepositie in het vlak X/Y
`8 Q9 = +360`	Eindhoek rotatiepositie in het vlak X/Y
`9 Q18 = +10`	Hoekstap in het vlak X/Y voor het voorbewerken
`10 Q10 = +5`	Overmaat kogelradius voor het voorbewerken
`11 Q11 = +2`	Veiligheidsafstand voor voorpositionering in de spilas
`12 Q12 = +350`	Aanzet frezen
`13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50`	Definitie van onbewerkt werkstuk
`14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0`	
`15 TOOL CALL 1 Z S4000`	Gereedschapsoproep
`16 L Z+250 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken

17 CALL LBL 10	Bewerking oproepen
18 Q10 = +0	Overmaat terugzetten
19 Q18 = +5	Hoekstap in het vlak X/Y voor het nabewerken
20 CALL LBL 10	Bewerking oproepen
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Gereedschap terugtrekken, einde programma
22 LBL 10	Subprogramma 10: bewerking
23 Q23 = +Q11 + +Q6	Z-coördinaat voor voorpositionering berekenen
24 Q24 = +Q4	Starthoek werkbereik (vlak Z/X) kopiëren
25 Q26 = +Q6 + +Q108	Kogelradius corrigeren voor voorpositionering
26 Q28 = +Q8	Rotatiepositie in het vlak kopiëren
27 Q16 = +Q6 + -Q10	Rekening houden met de overmaat bij de kogelradius
28 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpunt naar het centrum van de kogel verschuiven
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
32 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Starthoek rotatiepositie in het vlak verrekenen
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Voorpositioneren in de spilas
35 CC X+0 Y+0	Pool vastleggen in het X/Y-vlak voor voorpositionering
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Voorpositioneren in het vlak
37 CC Z+0 X+Q108	Pool vastleggen in het Z/X-vlak, verplaatst met de gereedschapsradius
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Verplaatsen naar diepte

39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Benaderde "boog" omhoog verplaatsen
41 Q24 = +Q24 - +Q14	Ruimtelijke hoek actualiseren
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Boog klaar? Nee, dan terug naar LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Eindhoek in het werkbereik benaderen
44 L Z+Q23 R0 F1000	In de spilas terugtrekken
45 L X+Q26 R0 FMAX	Voorpositioneren voor volgende boog
46 Q28 = +Q28 + +Q18	Rotatiepositie in het vlak actualiseren
47 Q24 = +Q4	Ruimtehoek terugzetten
48 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Nieuwe rotatiepositie activeren
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Niet klaar? Nee, dan terugspringen naar LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 ROTATIE	Rotatie terugzetten
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 NULPUNT	Nulpuntverschuiving terugzetten
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Einde subprogramma
59 END PGM KOGEL MM	



10

Programmeren: additionele functies

10.1 Additionele M-functies en STOP invoeren

Basisprincipes

De additionele functies van de TNC - ook M-functies genoemd - besturen

- de programma-afloop, bijv. onderbreking van de programma-afloop
- machinefuncties, zoals het in- en uitschakelen van de spilrotatie en de koelmiddeltoevoer
- de baaninstelling van het gereedschap



De machinefabrikant kan additionele functies vrijgeven die niet in dit handboek zijn beschreven. Raadpleeg uw machinehandboek.

U kunt maximaal twee additionele M-functies aan het einde van een positioneerregel of in een afzonderlijke regel invoeren. De TNC toont dan de dialoog: **Additionele M-functie?**

Normaal wordt in de dialoog alleen het nummer van de additionele functie ingevoerd. Bij enkele additionele functies wordt de dialoog voortgezet, zodat er parameters voor deze functies kunnen worden ingevoerd.

In de werkstanden Handbediening en El. handwiel worden de additionele functies via de softkey M ingevoerd.



Let erop dat sommige additionele functies aan het begin van een positioneerregel en andere aan het eind daarvan actief worden, ongeacht de volgorde waarin ze in de betreffende NC-regel staan.

De additionele functies werken vanaf de regel waarin ze opgeroepen worden.

Enkele additionele functies gelden alleen in de regel waarin ze zijn geprogrammeerd. Wanneer de additionele functie niet alleen per regel actief is, moet ze in een volgende regel met een aparte M-functie weer worden opgeheven, of ze wordt automatisch door de TNC aan het einde van het programma opgeheven.

Additionele functie in de STOP-regel invoeren

Een geprogrammeerde STOP-regel onderbreekt de programma-afloop resp. de programmatest, bijv. voor gereedschapscontrole. In een STOP-regel kan een additionele M-functie geprogrammeerd worden:

STOP

- Onderbreking programma-afloop programmeren: toets STOP indrukken
- Additionele M-functie invoeren

NC-voorbeeldregels

```
87 STOP M6
```

10.2 Additionele functies voor controle van programma-afloop, spil en koelmiddel

Overzicht



De machinefabrikant kan het gedrag van de hierna beschreven additionele functies beïnvloeden. Raadpleeg uw machinehandboek.


M	Werking	Actief aan regel- begin	einde
M0	Programma STOP Spil STOP		■
M1	Optionele programma-STOP evt. Spil STOP evt. Koelmiddel UIT (werkt niet in Programmatest, functie wordt door machinefabrikant vastgelegd)		■
M2	Programma STOP Spil STOP Koelmiddel uit Terugspringen naar regel 1 Wissen statusweergave (afhankelijk van machineparameter 7300)		■
M3	Spil AAN met de klok mee	■	
M4	Spil AAN tegen de klok in	■	
M5	Spil STOP		■
M6	Gereedschapswissel Spil STOP Programma STOP (afhankelijk van machineparameter 7440)		■
M8	Koelmiddel AAN	■	
M9	Koelmiddel UIT		■
M13	Spil AAN met de klok mee Koelmiddel AAN	■	
M14	Spil AAN tegen de klok in Koelmiddel aan	■	
M30	als M2		■

10.3 Additionele functies voor coördinaatgegevens

Machinegerelateerde coördinaten programmeren: M91/M92

Nulpunt meetliniaal

Op de meetliniaal legt één referentiemerk de positie van het nulpunt van de meetliniaal vast.

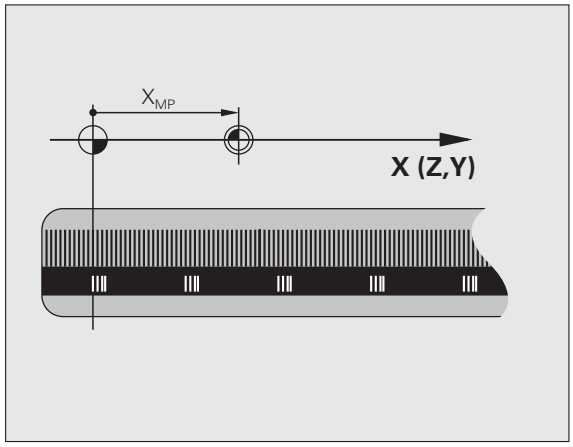

Machinenulpunt

Het machinenulpunt wordt gebruikt om

- begrenzingen van verplaatsingen (software-eindschakelaars) vast te leggen
- machinevaste posities (bijv. positie gereedschapswissel) te benaderen
- een referentiepunt van het werkstuk vast te leggen

De machinefabrikant voert voor elke as de afstand tussen het machinenulpunt en het nulpunt van de meetliniaal in een machineparameter in.

Standaardinstelling

De TNC relateert coördinaten aan het nulpunt van het werkstuk, zie "Referentiepunt vastleggen zonder tastsysteem", bladzijde 597.

Instelling met M91 – machinenulpunt

Wanneer de coördinaten in de positioneerregels aan het machinenulpunt moeten worden gerelateerd, voer dan in deze regels M91 in.

Wanneer in een M91-regel incrementele coördinaten geprogrammeerd worden, hebben deze betrekking op de laatst geprogrammeerde M91-positie. Is er in het actieve NC-programma geen M91-positie geprogrammeerd, dan hebben de coördinaten betrekking op de actuele gereedschapspositie.

Wanneer u M3 of M4 samen in een regel met M91 programmeert, dan M3 in principe altijd vóór M91 programmeren.

De TNC toont de coördinatenwaarden gerelateerd aan het machinenulpunt. In de statusweergave moet de coördinaatweergave op REF worden gezet, zie "Statusweergaven", bladzijde 85.

Instelling met M92 – machinereferentiepunt

Naast het machinenulpunt kan de machinefabrikant nog een andere machinevaste positie (machinereferentiepunt) vastleggen.

De machinefabrikant legt voor elke as de afstand tussen het machinereferentiepunt en het machinenulpunt vast (zie machinehandboek).

Wanneer de coördinaten in positioneerregels aan het machinereferentiepunt moeten worden gerelateerd, voer dan in deze regels M92 in.

Ook met M91 of M92 voert de TNC de radiuscorrectie correct uit. Er wordt echter **geen** rekening gehouden met de gereedschapslengte.

Wanneer u M3 of M4 samen in een regel met M92 programmeert, dan M3 in principe altijd vóór M92 programmeren.

Werking

M91 en M92 werken alleen in de programmaregels waarin M91 of M92 is geprogrammeerd.


M91 en M92 werken vanaf het begin van de regel.

Referentiepunt van het werkstuk

Als coördinaten altijd aan het machinenulpunt moeten worden gerelateerd, kan het "referentiepunt vastleggen" voor één of meerdere assen geblokkeerd worden.

Wanneer het "referentiepunt vastleggen" voor alle assen geblokkeerd is, dan wordt de softkey REF.PUNT VASTLEGGEN in de werkstand Handbediening niet meer getoond.

De afbeelding toont coördinatensystemen met machine- en werkstuknulpunt.

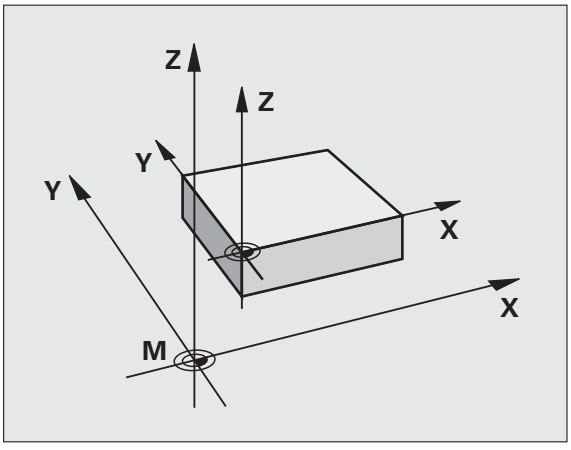

M91/M92 in de werkstand Programmatest

Om M91/M92-bewegingen ook grafisch te kunnen simuleren, moet de bewaking van het werkbereik worden geactiveerd en moet u het onbewerkte werkstuk ten opzichte van het vastgelegde referentiepunt laten weergeven, zie "Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven", bladzijde 694.

Het laatst vastgelegde referentiepunt activeren: M104

Functie

Bij het afwerken van pallettabellen overschrijft de TNC eventueel het laatste door u vastgelegde referentiepunt met waarden uit de pallettabel. Met de functie M104 wordt het laatste door u vastgelegde referentiepunt weer vastgelegd.

Werking

M104 werkt alleen in de programmaregels waarin M104 geprogrammeerd is.

M104 wordt actief aan het einde van de regel.

De TNC verandert niet de actieve basisrotatie bij het uitvoeren van de functie M104.

Posities in het niet-gezwenkte coördinatensysteem bij gezwenkt bewerkingsvlak benaderen: M130

Standaardinstelling bij gezwenkt bewerkingsvlak

De TNC relateert coördinaten in positioneerregels aan het gezwenkte coördinatensysteem.

Instelling met M130

De TNC relateert coördinaten in rechte-regels bij het actieve, gezwenkte bewerkingsvlak aan het niet-gezwenkte coördinatensysteem.

De TNC positioneert dan het (gezwenkte) gereedschap op de geprogrammeerde coördinaat van het niet-gezwenkte systeem.

Let op: botsingsgevaar!

Onderstaande positieregels of bewerkingscycli worden weer in het gezwenkte coördinatensysteem uitgevoerd. Dit kan bij bewerkingscycli met absolute voorpositionering tot problemen leiden.

De functie M130 is alleen toegestaan wanneer de functie Bewerkingsvlak zwenken actief is.

Werking

M130 is regelgewijs actief in rechte-regels zonder gereedschapsradiuscorrectie.

10.4 Additionele functies voor de baaninstelling

Hoeken afronden: M90

Standaardinstelling

Bij positioneerregels zonder radiuscorrectie van gereedschap wordt door de TNC het gereedschap in hoeken kort gestopt (precisiestop).

Bij programmaregels met radiuscorrectie (RR/RL) voegt de TNC op de buitenhoeken automatisch een overgangscirkel tussen.

Instelling met M90


Het gereedschap wordt met constante baansnelheid door hoekige overgangen geleid: de hoeken worden afgerond en het werkstukoppervlak wordt gladder. Bovendien wordt de bewerkingstijd korter.

Toepassingsvoorbeeld: vlakken uit korte rechten.

Werking

M90 werkt alleen in de programmaregel waarin M90 is geprogrammeerd.


M90 wordt actief aan het begin van de regel. Er moet bedrijf met sleepafstand worden geselecteerd.

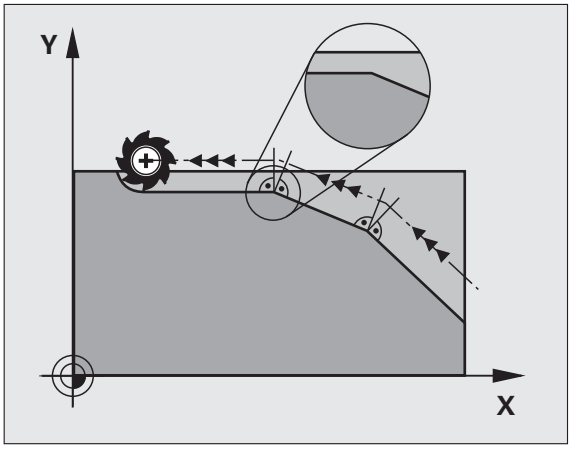

Gedefinieerde afrondingscirkel tussen rechten invoegen: M112

Compatibiliteit

Om de compatibiliteit te waarborgen, blijft de functie M112 beschikbaar. Om de tolerantie bij het snelle contourfrezen vast te leggen, adviseert HEIDENHAIN echter de toepassing van de cyclus TOLERANTIE (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus 32 TOLERANTIE).

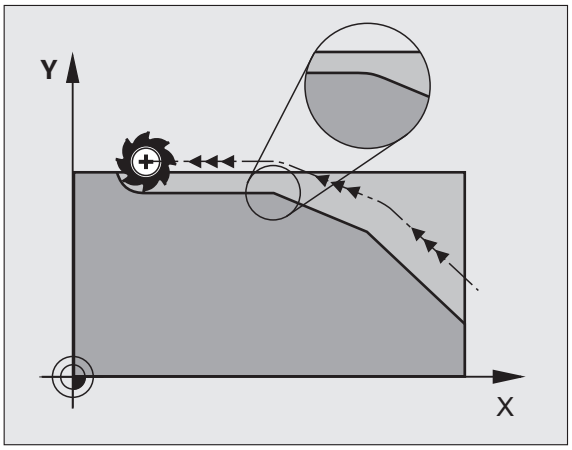

Geen rekening houden met punten bij het afwerken van niet-gecorrigeerde rechte-regels: M124

Standaardinstelling

De TNC werkt alle rechte-regels af die in het actieve programma zijn ingevoerd.

Instelling met M124

Bij het afwerken van **niet-gecorrigeerde rechte-regels** met zeer kleine puntafstanden, kan via parameter **T** een minimale puntafstand worden gedefinieerd, tot waar de TNC geen rekening moet houden met punten bij het afwerken.

Werking

M124 wordt actief aan het begin van de regel.

De TNC zet M124 terug wanneer u M124 zonder de parameter T invoert, of wanneer u een nieuw programma selecteert.

M124 invoeren

Wanneer in een positioneerregel M124 ingevoerd wordt, dan gaat de TNC verder met de dialoog voor deze regel en vraagt de minimale puntafstand **T**.


T kan ook via Q-parameters worden vastgelegd (zie "Principe en functie-overzicht" op bladzijde 320).

Contourtrapjes bewerken: M97

Standaardinstelling

De TNC voegt aan de buitenhoek een overgangscirkel toe. Bij zeer kleine contourtrapjes zou het gereedschap daardoor de contour beschadigen.

De TNC onderbreekt op deze plaatsen de programma-afloop en komt met de foutmelding "Gereedschapsradius te groot".

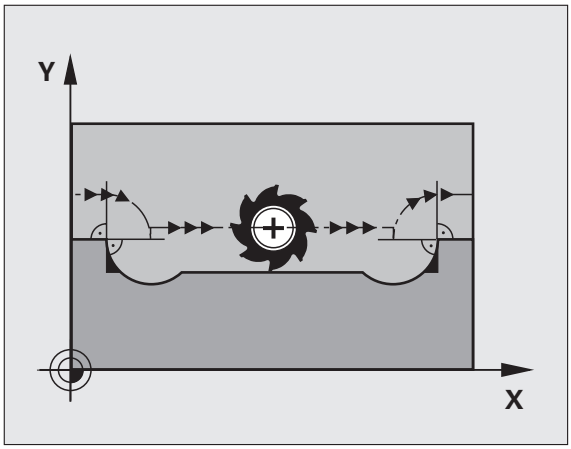

Instelling met M97


De TNC bepaalt een baansnijpunt voor de contourelementen – zoals bij de binnenhoeken – en verplaatst het gereedschap over dit punt.

M97 wordt in de regel geprogrammeerd waarin het buitenhoekpunt is vastgelegd.

In plaats van **M97** dient u de aanzienlijk krachtigere functie **M120 LA** te gebruiken (zie "Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD): M120" op bladzijde 397)!

Werking

M97 werkt alleen in de programmaregel waarin M97 geprogrammeerd is.

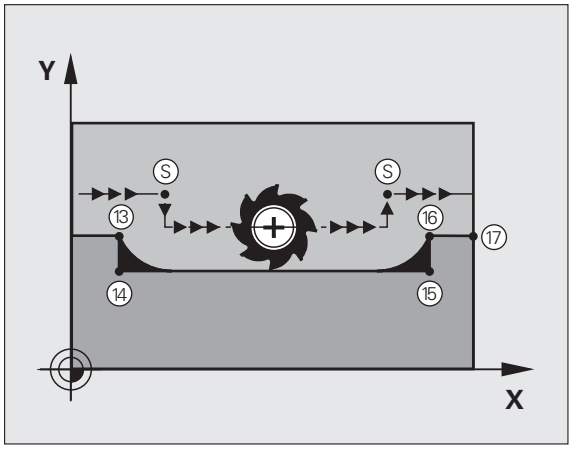

De contourhoek wordt met M97 niet volledig bewerkt. Het kan zijn dat de contourhoek met een kleiner gereedschap moet worden nabewerkt.

NC-voorbeeldregels


`5 TOOL CALL 20 ...`	Gereedschap met grote gereedschapsradius
`...`	
`13 L X... Y... R... F... M97`	Contourpunt 13 benaderen
`14 L IY-0.5 ... R... F...`	Contourtrapje 13 en 14 bewerken
`15 L IX+100 ...`	Contourpunt 15 benaderen
`16 L IY+0.5 ... R... F... M97`	Contourtrapje 15 en 16 bewerken
`17 L X... Y...`	Contourpunt 17 benaderen

Open contourhoeken volledig bewerken: M98

Standaardinstelling

De TNC bepaalt op binnenhoeken het snijpunt van de freesbanen en verplaatst het gereedschap vanaf dit punt in de nieuwe richting.

Wanneer de contour op de hoeken open is, resulteert dit in een onvolledige bewerking:

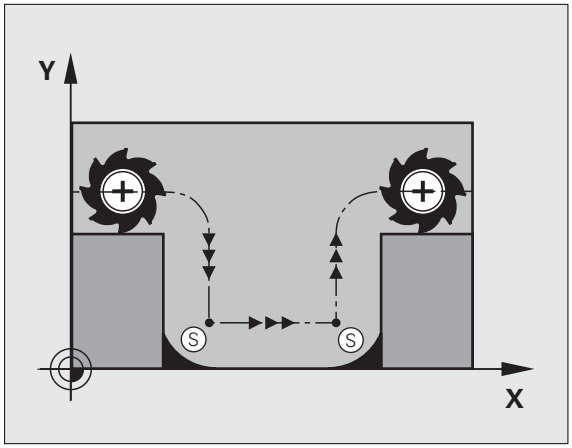

Instelling met M98

Met de additionele functie M98 verplaatst de TNC het gereedschap zo ver, dat elk contourpunt daadwerkelijk bewerkt wordt:

Werking


M98 werkt alleen in de programmaregels waarin M98 geprogrammeerd is.

M98 wordt actief aan het einde van de regel.

NC-voorbeeldregels

Na elkaar de contourpunten 10, 11 en 12 benaderen:

```
10 L X... Y... RL F
11 L X... IY... M98
12 L IX+ ...
```

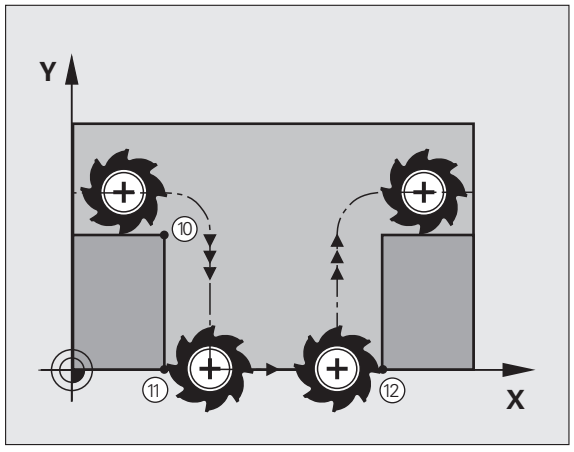

Aanzetfactor voor insteekbewegingen: M103

Standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap onafhankelijk van de bewegingsrichting met de laatst geprogrammeerde aanzet.

Instelling met M103

Aanzetreductie met M103 is alleen actief wanneer bit4 in MP7440=1 is ingesteld.

De TNC reduceert de baanaanzet, wanneer het gereedschap zich in negatieve richting van de gereedschapsas verplaatst. De aanzet bij het insteken FZMAX wordt berekend uit de laatst geprogrammeerde aanzet FPROG en een factor F%:

FZMAX = FPROG x F%

M103 invoeren

Wanneer in een positioneerregel M103 ingevoerd is, dan gaat de TNC verder met de dialoog en vraagt de factor F.

Werking

M103 wordt actief aan het begin van de regel.
M103 opheffen: M103 zonder factor opnieuw programmeren

M103 werkt ook bij een actief gezwenkt bewerkingsvlak. De aanzetreductie werkt dan bij het verplaatsen in negatieve richting van de **gezwenkte** gereedschapsas.

NC-voorbeeldregels

Aanzet bij het insteken is 20% van de vlakaanzet.

`...`	Werkelijke baanaanzet (mm/min):
`17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20`	500
`18 L Y+50`	500
`19 L IZ-2.5`	100
`20 L IY+5 IZ-5`	141
`21 L IX+50`	500
`22 L Z+5`	500

Aanzet in millimeter/spilomwenteling: M136

Standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap met de in het programma vastgelegde aanzet F in mm/min.

Instelling met M136

In inch-programma's is M136 in combinatie met het nieuw ingevoerde aanzetalternatief FU niet toegestaan.

Wanneer M136 actief is, mag de spil niet geregeld zijn.

Met M136 verplaatst de TNC het gereedschap niet in mm/min, maar met de in het programma vastgelegde aanzet F in millimeter/spilomwenteling. Wanneer het toerental via spil-override wordt veranderd, past de TNC de aanzet automatisch aan.

Werking

M136 wordt actief aan het begin van de regel.

M136 wordt opgeheven door M137 te programmeren.

Aanzetsnelheid bij cirkelbogen: M109/M110/M111

Standaardinstelling

De TNC relateert de geprogrammeerde aanzetsnelheid aan de middelpuntsbaan van het gereedschap.

Instelling bij cirkelbogen met M109

De TNC houdt bij bewerkingen aan de binnen- en buitenzijde de aanzet van cirkelbogen op de snijkant van het gereedschap constant.



Let op: risico voor gereedschap en werkstuk!

Bij zeer kleine buitenhoeken verhoogt de TNC de aanzet eventueel zodanig dat het gereedschap of werkstuk beschadigd kunnen raken. **M109** bij kleine buitenhoeken voorkomen.

Instelling bij cirkelbogen met M110

De TNC houdt de aanzet bij cirkelbogen uitsluitend bij bewerking aan de binnenzijde constant. Bij een bewerking aan de buitenzijde van cirkelbogen wordt de aanzet niet aangepast.



M110 werkt ook bij bewerking aan de binnenzijde van cirkelbogen met contourcycli (speciaal geval).

Wanneer **M109** of **M110** vóór de oproep van een bewerkingscyclus met een nummer groter dan 200 wordt gedefinieerd, werkt de aanpassing van de aanzet ook bij cirkelbogen binnen deze bewerkingscycli. Aan het einde of na het afbreken van een bewerkingscyclus wordt de oorspronkelijke toestand hersteld.

Werking

M109 en M110 worden actief aan het begin van de regel. M109 en M110 kunnen met M111 worden teruggezet.

Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD): M120


Standaardinstelling

Wanneer de gereedschapsradius groter is dan een contourtrap die met een gecorrigeerde radius moet worden uitgevoerd, dan onderbreekt de TNC de programma-afloop en toont een foutmelding. M97 (zie "Contourtrapjes bewerken: M97" op bladzijde 391) voorkomt weliswaar de foutmelding, maar leidt tot een markering door vrije sneden en bovendien tot verschuiving van de hoek.

Bij ondersnijdingen kan de TNC de contour beschadigen.

Instelling met M120

De TNC controleert een radiusgecorrigeerde contour op ondersnijdingen en overlappingen en berekent de gereedschapsbaan vooruit, vanaf de actuele regel. Plaatsen waar het gereedschap de contour zou beschadigen, blijven onbewerkt (in de afbeelding donker weergegeven). M120 kan ook worden toegepast, om digitaliseringsgegevens of gegevens die door een extern programmeersysteem gemaakt zijn, te voorzien van gereedschapsradiuscorrectie. Hierdoor is het mogelijk afwijkingen van de theoretische gereedschapsradius te compenseren.

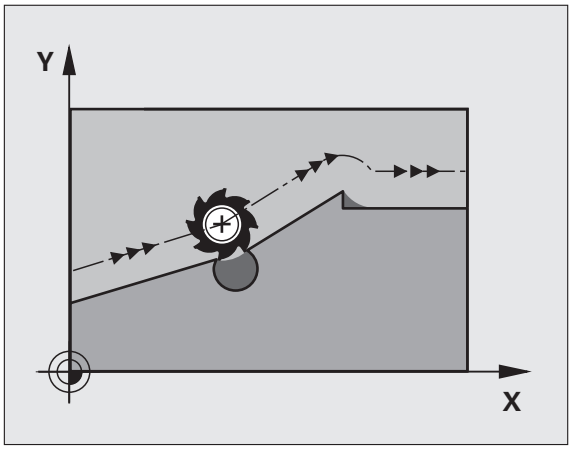

Het aantal regels (maximaal 99) dat de TNC vooraf berekent, wordt met LA (Engels: **L**ook **A**head: kijk vooruit) na M120 vastgelegd. Hoe groter het aantal regels is dat de TNC vooraf moet berekenen, hoe langer de regelverwerkingstijd wordt.

Invoer

Wanneer in een positioneerregel M120 ingevoerd is, dan gaat de TNC verder met de dialoog voor deze regel en vraagt het aantal vooruit te berekenen regels LA.

Werking

M120 moet in een NC-regel staan die ook de radiuscorrectie **RL** of **RR** bevat. M120 werkt vanaf deze regel totdat

- de radiuscorrectie met **R0** wordt opgeheven
- M120 LA0 wordt geprogrammeerd
- M120 zonder LA wordt geprogrammeerd
- met **PGM CALL** een ander programma wordt opgeroepen
- met cyclus **19** of met de PLANE-functie het bewerkingsvlak wordt gezwenkt

M120 wordt actief aan het begin van de regel.

Beperkingen

- De terugkeer naar een contour na een externe/interne stop mag alleen met de functie SPRONG NAAR REGEL N worden uitgevoerd. Voordat u de regelsprong start, moet M120 worden geannuleerd (programma via PGM MGT opnieuw selecteren, niet GOTO 0 gebruiken), anders geeft de TNC een foutmelding
- Als de baanfuncties **RND** en **CHF** worden toegepast, mogen de regels voor en na **RND** resp. **CHF** alleen coördinaten van het bewerkingsvlak bevatten
- Wanneer u de **LA**-waarde te groot invoert, kan de bewerkte contour veranderen, omdat de TNC dan evt. te veel NC-regels weglaat
- Wanneer de contour tangentieel benaderd wordt, moet de functie APPR LCT worden toegepast; de regel met APPR LCT mag alleen coördinaten van het bewerkingsvlak bevatten
- Wanneer de contour tangentieel verlaten wordt, moet de functie DEP LCT worden toegepast; de regel met DEP LCT mag alleen coördinaten van het bewerkingsvlak bevatten
- Voordat de hieronder genoemde functies worden toegepast, moeten M120 en de radiuscorrectie worden opgeheven:
  - Cyclus **32** Tolerantie
  - Cyclus **19** Bewerkingsvlak
  - PLANE-functie
  - M114
  - M128
  - M138
  - M144
  - FUNCTION TCPM
  - WRITE TO KINEMATIC

Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken: M118

Standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap in de programma-afloop-werkstanden zoals in het bewerkingsprogramma vastgelegd.

Instelling met M118

Met M118 kunt u tijdens de programma-afloop handmatige correcties met het handwiel uitvoeren. Daarvoor moet M118 geprogrammeerd en een asspecifieke waarde (lineaire as of rotatie-as) in mm worden ingevoerd.

Invoer

Als in een positioneerregel M118 ingevoerd wordt, dan gaat de TNC verder met de dialoog en vraagt de asspecifieke waarden. Gebruik de oranjekleurige astoetsen of het ASCII-toetsenbord voor het invoeren van coördinaten.

Werking

De handwielpositionering wordt opgeheven, wanneer M118 zonder het invoeren van coördinaten opnieuw geprogrammeerd wordt.

M118 wordt actief aan het begin van de regel.

NC-voorbeeldregels

Tijdens de programma-afloop moet met het handwiel in bewerkingsvlak X/Y ± 1 mm en in rotatie-as B ±5° van de geprogrammeerde waarde kunnen worden verplaatst:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```

M118 werkt altijd in het oorspronkelijke coördinatensysteem, ook als de functie Bewerkingsvlak zwenken actief is!

M118-waarden voor lineaire assen worden door de TNC in MM-programma's in de maateenheid mm en in INCH-programma's in de maateenheid inch geïnterpreteerd.

M118 werkt ook in de werkstand Positioneren met handinvoer!

M118 is in combinatie met de botsingsbewaking DCM alleen in gestopte toestand (STIB knippert) mogelijk. Wanneer u probeert met handwiel-override te verplaatsen, komt de TNC met een foutmelding.

Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting: M140

Standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap in de programma-afloop-werkstanden zoals in het bewerkingsprogramma vastgelegd.

Instelling met M140

Met M140 MB (move back) kunt u de contour via een in te voeren baan in de richting van de gereedschapsas verlaten.

Invoer

Wanneer u in een positioneerregel M140 invoert, dan gaat de TNC verder met de dialoog en vraagt via welke baan het gereedschap de contour moet verlaten. Geef op via welke gewenste baan het gereedschap de contour moet verlaten, of druk op de softkey MB MAX om tot de rand van het verplaatsingsbereik te gaan.

Bovendien kan er een aanzet worden geprogrammeerd waarmee het gereedschap zich langs de ingevoerde baan verplaatst. Indien u geen aanzet invoert, verplaatst de TNC zich in ijlgang langs de geprogrammeerde baan.

Werking

M140 werkt alleen in de programmaregel waarin M140 geprogrammeerd is.

M140 wordt actief aan het begin van de regel.

NC-voorbeeldregels

Regel 250: gereedschap 50 mm van de contour vandaan verplaatsen

Regel 251: gereedschap tot de rand van het verplaatsingsbereik verplaatsen

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



M140 werkt ook wanneer de functie Bewerkingsvlak zwenken, M114 of M128 actief is. Bij machines met zwenkkoppen verplaatst de TNC het gereedschap dan in het gezwenkte systeem.

Met de functie **FN18: SYSREAD ID230 NR6** kunt u de afstand tussen de actuele positie en de grens van het verplaatsingsbereik van de positieve gereedschapsas bepalen.

Met **M140 MB MAX** kan alleen in positieve richting worden teruggetrokken.

Vóór **M140** altijd een gereedschapsoproep met gereedschapsas definiëren, anders is de verplaatsingsrichting niet gedefinieerd.

Let op: botsingsgevaar!

Bij de actieve botsingsbewaking DCM verplaatst de TNC het gereedschap eventueel alleen tot een botsing wordt herkend en voert het NC-programma dan van daaruit zonder foutmelding verder uit. Daardoor kunnen verplaatsingen ontstaan die zo niet geprogrammeerd zijn!

Bewaking tastsysteem onderdrukken: M141

Standaardinstelling

De TNC komt bij een uitgeweken taststift met een foutmelding zodra u een machine-as wilt verplaatsen.

Instelling met M141

De TNC verplaatst de machine-assen ook wanneer het tastsysteem is uitgeweken. Deze functie is vereist wanneer u een eigen meetcyclus in combinatie met meetcyclus 3 schrijft, om het tastsysteem na het uitwijken met een positioneerregel weer terug te trekken.

Let op: botsingsgevaar!

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de functie M141, let er dan op dat het tastsysteem in de juiste richting wordt teruggetrokken.

M141 werkt alleen bij verplaatsingen met rechte-regels.

Werking

M141 werkt alleen in de programmaregel waarin M141 geprogrammeerd is.

M141 wordt actief aan het begin van de regel.

Modale programma-informatie wissen: M142

Standaardinstelling

De TNC zet modale programma-informatie in de onderstaande situaties terug:

- Nieuw programma selecteren
- Additionele functies **M2**, **M30** of de regel **END PGM** uitvoeren (afhankelijk van machineparameter 7300)
- Cyclus met waarden voor de basisinstelling opnieuw definiëren

Instelling met M142

Alle modale programma-informatie behalve de basisrotatie, 3D-rotatie en Q-parameters wordt teruggezet.



De functie **M142** is bij een regelsprong niet toegestaan.

Werking

M142 werkt alleen in de programmaregel waarin M142 geprogrammeerd is.

M142 wordt actief aan het begin van de regel.

Basisrotatie wissen: M143

Standaardinstelling

De basisrotatie blijft actief totdat deze wordt teruggezet of door een nieuwe waarde wordt overschreven.

Instelling met M143

De TNC wist een geprogrammeerde basisrotatie in het NC-programma.



De functie **M143** is bij een regelsprong niet toegestaan.

Werking

M143 werkt alleen in de programmaregel waarin M143 geprogrammeerd is.

M143 wordt actief aan het begin van de regel.

Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten: M148

Standaardinstelling

De TNC beëindigt bij een NC-stop alle verplaatsingen. Het gereedschap blijft bij het onderbrekingspunt staan.

Instelling met M148



De functie M148 moet door de machinefabrikant vrijgegeven zijn.

De TNC trekt het gereedschap 0,1 mm in de richting van de gereedschapsas van de contour terug, wanneer u in de gereedschapstabel in de kolom **LIFTOFF** voor het actieve gereedschap de parameter **Y** hebt ingesteld (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 184).

LIFTOFF werkt in de volgende situaties:

- Bij een door u veroorzaakte NC-stop
- Bij een door de software veroorzaakte NC-stop, bijv. als er in het aandrijfsysteem een fout is opgetreden
- Bij een stroomonderbreking. In machineparameter 1160 legt uw machinefabrikant vast via welke baan de TNC bij een stroomonderbreking terugtrekt



Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat bij het opnieuw benaderen van de contour, met name bij gebogen oppervlakken contourbeschadigingen kunnen ontstaan. Vóór het opnieuw benaderen, gereedschap terugtrekken!

Werking

M148 werkt zolang tot de functie met M149 gedeactiveerd wordt.

M148 wordt actief aan het begin van de regel, M149 aan het einde van de regel.

Eindschakelaarbericht onderdrukken: M150

Standaardinstelling

De TNC stopt de programma-afloop met een foutmelding, wanneer het gereedschap in een positioneerregel het actieve werkbereik zou verlaten. De foutmelding volgt voordat de positioneerregel wordt uitgevoerd.

Instelling met M150

Ligt het eindpunt van een positioneerregel met M150 buiten het actieve werkbereik, dan verplaatst de TNC het gereedschap tot aan de grens van het werkbereik en zet het programma dan voort zonder foutmelding.



Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de benaderingsbaan naar de volgens de M150-regel geprogrammeerde positie eventueel aanzienlijk kan veranderen!

M150 werkt ook op grenzen van het verplaatsingsbereik die met de MOD-functie gedefinieerd zijn.

M150 werkt ook wanneer de functie handwiel-override actief is. De TNC verplaatst het gereedschap dan met de vastgelegde maximumwaarde van de handwiel-override minder ver in de richting van de eindschakelaar.

Bij de actieve botsingsbewaking DCM verplaatst de TNC het gereedschap eventueel alleen tot een botsing wordt herkend en voert het NC-programma dan van daaruit zonder foutmelding verder uit. Daardoor kunnen verplaatsingen ontstaan die zo niet geprogrammeerd zijn!

Werking

M150 werkt alleen bij rechte-regels en in de programmaregel waarin M150 geprogrammeerd is.

M150 wordt actief aan het begin van de regel.

10.5 Additionele functies voor lasersnijmachines

Principe

Om het vermogen van de laser te regelen, geeft de TNC via de analoge S-uitgang spanningswaarden uit. Met de M-functies M200 t/m M204 kan tijdens de programma-afloop het vermogen van de laser worden beïnvloed.

Additionele functies voor lasersnijmachines invoeren

Wanneer in een positioneerregel een M-functie voor lasersnijmachines ingevoerd wordt, dan gaat de TNC verder met de dialoog en vraagt de bijbehorende parameters van de additionele functie.

Alle additionele functies voor lasersnijmachines worden aan het begin van de regel actief.

Geprogrammeerde spanning direct uitgeven: M200

Instelling met M200

De TNC geeft de na M200 geprogrammeerde waarde als spanning V uit.

Invoerbereik: 0 t/m 9,999 V

Werking

M200 werkt net zolang totdat via M200, M201, M202, M203 of M204 een nieuwe spanning wordt uitgegeven.

Spanning als functie van de baan uitgeven: M201

Instelling met M201

M201 geeft de spanning afhankelijk van de afgelegde baan uit. De TNC verhoogt of verlaagt de actuele spanning lineair tot de geprogrammeerde waarde V.

Invoerbereik: 0 t/m 9,999 V

Werking

M201 werkt net zolang totdat via M200, M201, M202, M203 of M204 een nieuwe spanning wordt uitgegeven.

Spanning als functie van de snelheid: M202

Instelling met M202

De TNC geeft de spanning als functie van de snelheid uit. De machinefabrikant legt in machineparameters maximaal drie karakteristieken FNR. vast, waarin bepaalde aanzetsnelheden aan bepaalde spanningen worden gekoppeld. Met M202 wordt de karakteristiek FNR. gekozen, volgens welke de TNC de uit te geven spanning bepaalt.

Invoerbereik: 1 t/m 3

Werking

M202 werkt net zolang totdat via M200, M201, M202, M203 of M204 een nieuwe spanning wordt uitgegeven.

Spanning als functie van de tijd uitgeven (tijdsafhankelijke flank): M203

Instelling met M203

De TNC geeft de spanning V als functie van de tijd TIME uit. De TNC verhoogt of verlaagt de actuele spanning lineair in een geprogrammeerde tijd TIME tot de geprogrammeerde spanningswaarde V.

Invoerbereik

Spanning V:	0 t/m 9.999 volt
Tijd TIME:	0 t/m 1.999 seconden

Werking

M203 werkt net zolang totdat via M200, M201, M202, M203 of M204 een nieuwe spanning wordt uitgegeven.

Spanning als functie van de tijd uitgeven (tijdsafhankelijke puls): M204

Instelling met M204

De TNC geeft een geprogrammeerde spanning als puls met een geprogrammeerde duur TIME uit.

Invoerbereik

Spanning V:	0 t/m 9.999 volt
Tijd TIME:	0 t/m 1.999 seconden

Werking

M204 werkt net zolang totdat via M200, M201, M202, M203 of M204 een nieuwe spanning wordt uitgegeven.



11

**Programmeren:
speciale functies**

11.1 Overzicht Speciale functies

De TNC stelt de volgende, krachtige speciale functies beschikbaar voor allerlei toepassingen:


Functie	Beschrijving
Dynamische botsingsbewaking DCM met geïntegreerd spanmiddelbeheer (software-optie)	Pagina 412
Globale programma-instellingen GS (software-optie)	Pagina 431
Adaptieve aanzetregeling AFC (software-optie)	Pagina 447
Chatter-onderdrukking ACC (software-optie)	Pagina 459
Werken met tekstbestanden	Pagina 473
Werken met snijgegevenstabellen	Pagina 478
Werken met vrij definieerbare tabellen	Pagina 484

Via de toets SPEC FCT en de juiste softkeys hebt u toegang tot nog meer speciale functies van de TNC.In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de beschikbare functies.

Hoofdmenu Speciale functies SPEC FCT

SPEC FCT

▶ Speciale functies selecteren

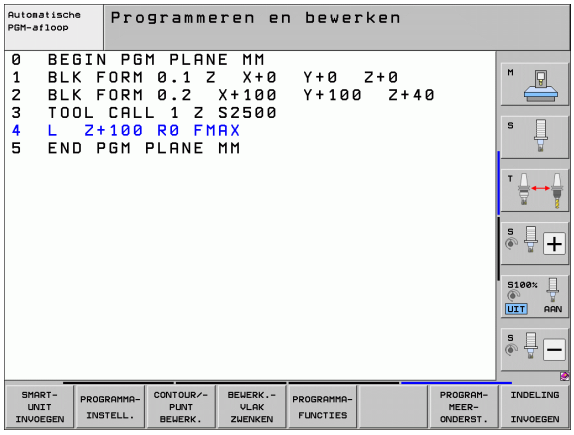


Functie	Softkey	Beschrijving
smarT.NC-UNITs invoegen in klaartekstdialoogprogramma's	SMART-UNIT INVOEGEN	Pagina 470
Functies voor contour- en puntbewerkingen	CONTOUR/-PUNT BEWERK.	Pagina 409
PLANE-functie definiëren	BEWERK.-VLAK ZWENKEN	Pagina 501
Diverse klaartekst-functies definiëren	PROGRAMMA-FUNCTIES	Pagina 410
Programmeerondersteuning gebruiken	PROGRAM-MEER-ONDERST.	Pagina 411
Onderverdelingspunt definiëren	INDELING INVOEGEN	Pagina 160

Menu Programma-instellingen

PROGRAMMA-INSTELL.

▶ Menu Programma-instellingen selecteren

Functie	Softkey	Beschrijving
Onbewerkt werkstuk definiëren	BLK FORM	Pagina 108
Materiaal definiëren	WMAT	Pagina 479
Globale cyclusparameters definiëren	GLOBAL DEF	Zie gebruikers-handboek Cycli
Nulpunttabel selecteren	NULPUNT TABEL	Zie gebruikers-handboek Cycli
Opspanning laden	WMAT	Pagina 427
Opspanning terugzetten	WMAT	Pagina 427

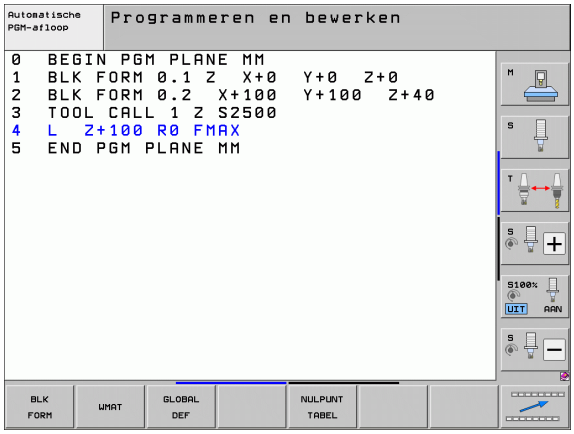


Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen

CONTOUR-/-PUNT BEWERK.

▶ Menu voor functies voor de contour- en puntbewerking selecteren

Functie	Softkey	Beschrijving
Eenvoudige contourformule definiëren	CONTOUR DEF	Zie gebruikers-handboek Cycli
Menu voor complexe contourformules oproepen	COMPLEXE CONTOUR-FORMULE	Zie gebruikers-handboek Cycli
Regelmatige bewerkingspatronen definiëren	PATTERN DEF	Zie gebruikers-handboek Cycli
Puntenbestand met bewerkingsposities selecteren	SEL PATTERN	Zie gebruikers-handboek Cycli

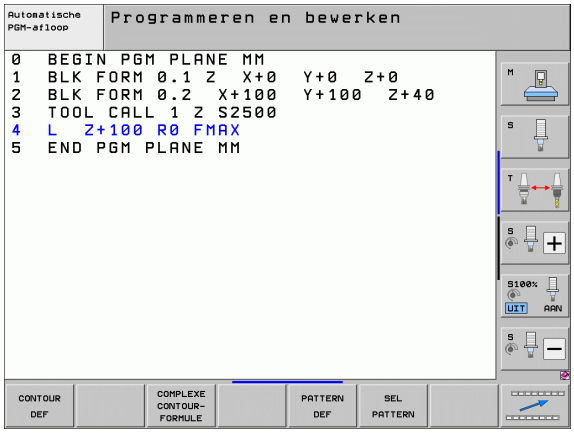


Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen

CONTOUR/-PUNT BEWERK.

▶ Menu voor functies voor de contour- en puntbewerking selecteren

Functie	Softkey	Beschrijving
Contourdefinitie selecteren	SEL CONTOUR	Zie gebruikers-handboek Cycli
Contourbeschrijving toewijzen	DECLARE CONTOUR	Zie gebruikers-handboek Cycli
Ingewikkelde contourformule definiëren	CONTOUR FORMULE	Zie gebruikers-handboek Cycli

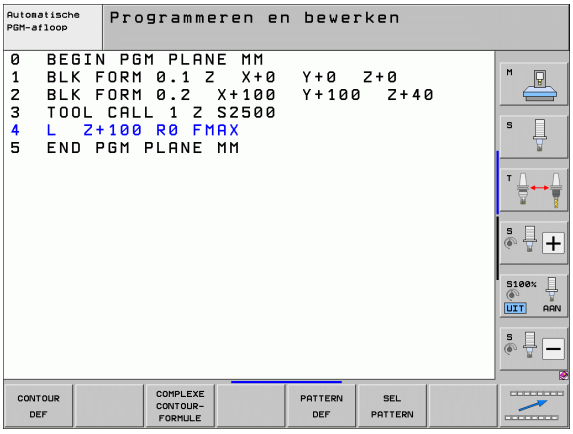


Menu voor definiëren van diverse klaartekst-functies

PROGRAMMA-FUNCTIES

▶ Menu voor het definiëren van diverse klaartekstfuncties selecteren

Functie	Softkey	Beschrijving
Positioneergedrag van rotatie-assen definiëren	FUNCTION TCPM	Pagina 522
Bestandsfuncties definiëren	FUNCTION FILE	Pagina 465
Programma-oproep definiëren	TRANSFORM	Pagina 469
Coördinatentransformaties definiëren	TRANSFORM	Pagina 466
Stringfuncties definiëren	STRING FUNCTIES	Pagina 359

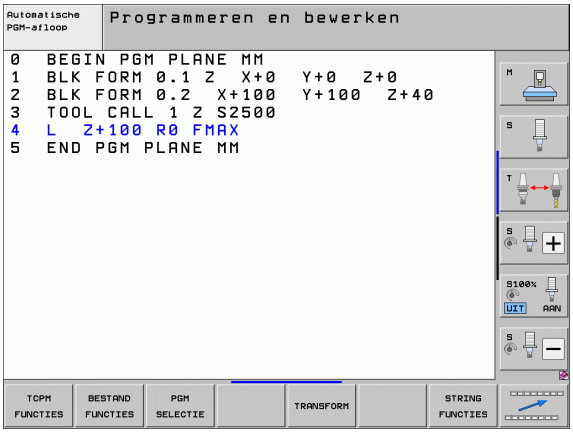

Menu Programmaondersteuning


PROGRAM-MEER-ONDERST.

▶ Menu voor programmeerondersteuning selecteren

PROGRAMMA CONVERTER

▶ Menu voor converteren van bestanden selecteren

Functie	Softkey	Beschrijving
Gestructureerde programmaconversie FK naar H	CONVERT. FK->H STRUCTUUR	Pagina 263
Niet-gestructureerde programmaconversie FK naar H	CONVERT. FK->H LINEAIRE	Pagina 263
Programma "Achteruit bewerken" maken	CONVERT. PGM .FWD .REV	Pagina 460
Contouren filteren	CONVERT.	Pagina 463

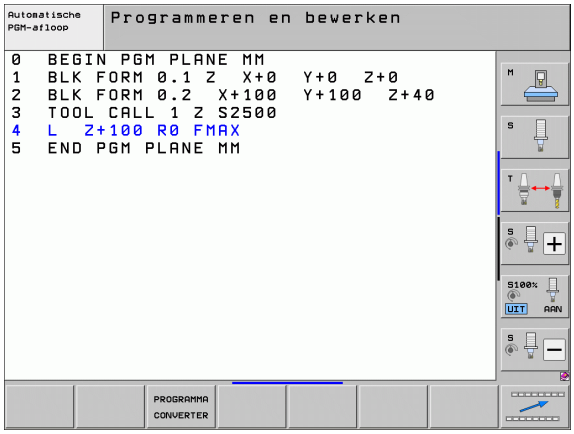

11.2 Dynamische botsingsbewaking (software-optie)

Functie



De dynamische botsingsbewaking **DCM** (in het Engels: **D**ynamic **C**ollision **M**onitoring) moet door uw machinefabrikant aan de TNC en aan de machine worden aangepast.Raadpleeg uw machinehandboek.

De machinefabrikant kan willekeurige objecten definiëren die door de TNC tijdens alle machinebewegingen en ook tijdens de programmatest bewaakt worden.Wanneer twee objecten met botsingsbewaking elkaar dichter naderen dan een bepaalde afstand, komt de TNC bij de programmatest en de bewerking met een foutmelding.

De TNC kan de gedefinieerde objecten met botsingsbewaking in alle machinewerkstanden en in de werkstand Programmatest grafisch weergeven (zie "Grafische weergave van de beveiligde ruimte (FCL4-functie)" op pagina 416).

De TNC bewaakt ook het actieve gereedschap met de in de gereedschapstabel ingevoerde lengte en de ingevoerde radius tegen botsingen (bij cilindrisch gereedschap).De TNC bewaakt getrapt gereedschap eveneens overeenkomstig de definitie in de gereedschapstabel en geeft dit ook dienovereenkomstig weer.

Voor zover u voor het desbetreffende gereedschap eigen gereedschapshouder-kinematica, inclusief een beschrijving van objecten met botsingsbewaking hebt gedefinieerd en aan het gereedschap hebt toegewezen in de kolom KINEMATIC van de gereedschapstabel, bewaakt de TNC ook deze gereedschapshouder (zie "Kinematica van GS-houder" op pagina 195).

Bovendien kunnen ook eenvoudige spanmiddelen in de botsingsbewaking worden geïntegreerd (zie "Spanmiddelbewaking (software-optie DCM)" op pagina 418).

Neem onderstaande beperkingen in acht:

- DCM helpt het botsingsgevaar te verminderen.De TNC kan echter niet met alle bedrijfssituatie rekening houden.
- Botsingen van gedefinieerde machinecomponenten en het gereedschap met het werkstuk worden door de TNC niet herkend.
- DCM kan uitsluitend de machinecomponenten tegen een botsing beschermen waarvan de afmetingen en positie in het machinecoördinatensysteem door uw machinefabrikant correct zijn gedefinieerd.
- De TNC kan het gereedschap alleen bewaken wanneer in de gereedschapstabel een **positieve gereedschapsradius** is gedefinieerd.Een gereedschap met radius 0 (komt vaak voor bij boorgereedschap) kan niet door de TNC worden bewaakt. Er volgt daarom een foutmelding.
- De TNC kan alleen gereedschap bewaken waarvoor u **positieve gereedschapslengtes** hebt gedefinieerd.
- Bij het starten van een tastcyclus bewaakt de TNC niet langer de lengte van de taststift en de diameter van de tastkogel, zodat u ook binnen objecten met botsingsbewaking kunt tasten.
- Bij bepaalde gereedschappen (bijv. bij freeskoppen) kan de diameter die eventueel een botsing veroorzaakt, groter zijn dan de bij de gereedschapscorrectiegegevens gedefinieerde afmetingen.
- De functie "Handwiel-override" (M118 en globale programma-instellingen) is in combinatie met de botsingsbewaking alleen in gestopte toestand (STIB knippert) mogelijk.Om M118 zonder beperking te kunnen gebruiken, moet u DCM via een softkey in het menu **`Botsingsbewaking (DCM)`** deselecteren, of een kinematiek zonder objecten met botsingsbewaking (CMO's) activeren
- Bij de cycli voor "Schroefdraad tappen zonder voedingscompensatie" functioneert DCM alleen wanneer met MP7160 de exacte interpolatie van de gereedschapsas met de spil is geactiveerd

Botsingsbewaking in de handbedieningswerkstanden

In de werkstanden **Handbediening** of **El. handwiel** stopt de TNC een beweging wanneer twee objecten met botsingsbewaking elkaar dichter naderen dan 3 tot 5 mm.In dat geval komt de TNC met een foutmelding waarin de beide objecten zijn vermeld die de botsing veroorzaken.

Wanneer u de beeldschermindeling zo hebt gekozen dat links posities en rechts objecten met botsingsbewaking worden weergegeven, dan geeft de TNC de botsende objecten bovendien rood weer.

Nadat de botsingswaarschuwing is weergegeven, is een machinebeweging met de richtingstoets of het handwiel alleen mogelijk, wanneer door de beweging de afstand tot de objecten met botsingsbewaking wordt vergroot, dus bijvoorbeeld door het indrukken van de asrichtingstoets voor verplaatsing in tegengestelde richting.


Bewegingen waardoor de afstand wordt verkleind of gelijk blijft, zijn niet toegestaan zolang de botsingsbewaking actief is.


Botsingsbewaking uitschakelen

Wanneer u de afstand tussen objecten met botsingsbewaking door gebrek aan ruimte moet verkleinen, moet de botsingsbewaking worden uitgeschakeld.

Botsingsgevaar!

Wanneer u de botsingsbewaking hebt uitgeschakeld, knippert in de werkstandregel het symbool voor de botsingsbewaking (zie de onderstaande tabel).

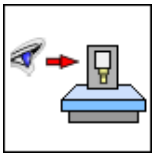Functie	Symbool
Symbool dat in de werkstandregel knippert, wanneer de botsingsbewaking niet actief is.	

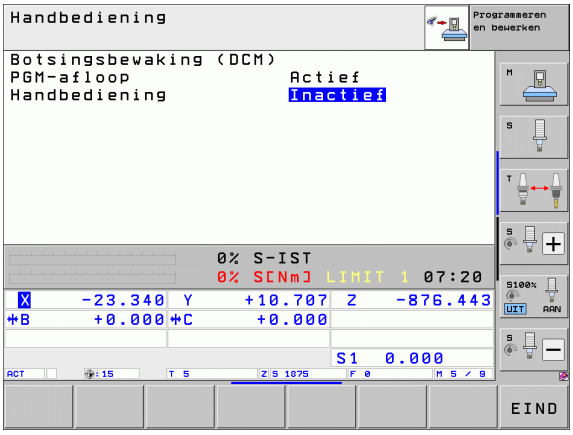

- Evt. softkeybalk omschakelen
- Menu voor het uitschakelen van de botsingsbewaking selecteren
- Menuoptie **Handbediening** selecteren
- Botsingsbewaking uitschakelen: de ENT-toets indrukken; het symbool voor de botsingsbewaking in de werkstandregel knippert
- Assen handmatig verplaatsen; let op de verplaatsingsrichting
- Botsingsbewaking weer inschakelen: de ENT-toets indrukken

Botsingsbewaking tijdens automatisch bedrijf

De functie Handwiel-override met M118 is in combinatie met de botsingsbewaking alleen in gestopte toestand (STIB knippert) mogelijk.

Wanneer de botsingsbewaking actief is, toont de TNC in de digitale uitlezing het symbool .

Wanneer u de botsingsbewaking hebt uitgeschakeld, knippert het symbool voor de botsingsbewaking in de werkstandregel.

Let op: botsingsgevaar!

De functies M140 (zie "Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting: M140" op pagina 400) en M150 (zie "Eindschakelaarbericht onderdrukken: M150" op pagina 404) kunnen eventueel tot niet-geprogrammeerde bewegingen leiden, als bij het uitvoeren van deze functies door de TNC een botsing wordt herkend!


De TNC bewaakt de bewegingen regelgewijs en geeft daarom een botsingswaarschuwing in de regel die een botsing zou veroorzaken, en onderbreekt de programma-afloop.Een aanzetreductie zoals bij handbediening vindt over het algemeen niet plaats.

Grafische weergave van de beveiligde ruimte (FCL4-functie)

Via de toets voor de beeldschermindeling kunt u de op uw machine gedefinieerde machinevaste objecten met botsingsbewaking en de ingemeten spanmiddelen driedimensionaal laten weergeven (zie "Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel" op pagina 84)

Met de softkey kunt u een keuze maken uit de verschillende aanzichtmodi:

Functie	Softkey
Omschakelen tussen draadmodel en volume-aanzicht	
Omschakelen tussen volume-aanzicht en transparant aanzicht	
Coördinatensystemen weergeven/verbergen die door transformaties in de kinematicabeschrijving ontstaan	
Functies voor draaien, roteren en zoomen	

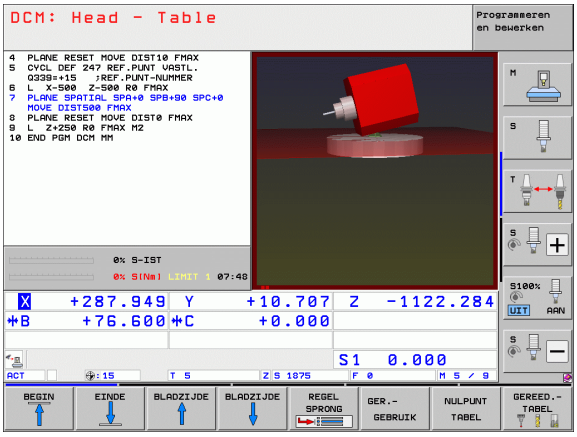

U kunt de grafische weergave ook met de muis bedienen. De volgende functies zijn beschikbaar:

- Om het weergegeven model driedimensionaal te roteren: rechtermuisknop ingedrukt houden en muis bewegen. Zodra de rechtermuisknop wordt losgelaten, past de TNC het werkstuk aan de gedefinieerde stand aan
- Om het weergegeven model te verschuiven: middelste muisknop, resp. muiswieltje, ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC verschuift het model in de desbetreffende richting.Zodra de middelste muisknop wordt losgelaten, verschuift de TNC het model naar de gedefinieerde positie
- Om met de muis op een bepaald gedeelte in te zoomen: terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, het rechthoekige zoombereik markeren. U kunt het zoombereik nog verplaatsen door de muis horizontaal of verticaal te bewegen.Zodra de linkermuisknop wordt losgelaten, vergroot de TNC het werkstuk naar het gedefinieerde bereik
- Om met de muis snel uit en in te zoomen: muiswieltje naar voren resp. achteren draaien
- Dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor resetten
- Shift-toets ingedrukt houden en dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor en rotatiehoek resetten

Botsingsbewaking in de werkstand Programmatest

Toepassing


Met deze functie kan al vóór het afwerken een botsingstest worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Om een grafische simulatietest te kunnen uitvoeren, moet uw machinefabrikant deze functie hebben vrijgegeven.

Botsingstest uitvoeren

Het referentiepunt voor de botsingstest legt u in de MOD-functie "Ruwdeel in werkbereik" vast (zie "Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven" op pagina 694)!

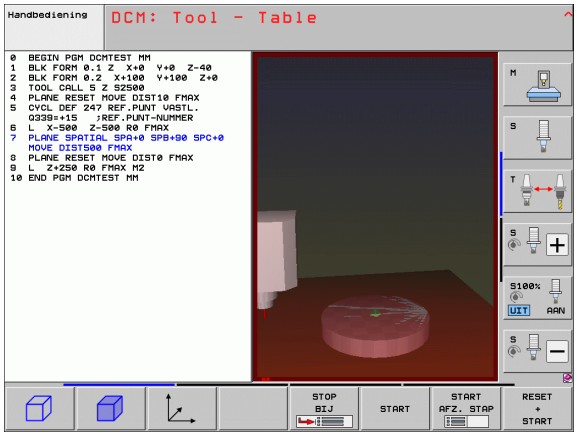



▶ Werkstand Programmatest selecteren

▶ Het op botsing te testen programma selecteren



▶ Beeldschermindeling PROGRAMMA+KINEMATICA of KINEMATICA selecteren



▶ Softkeybalk twee keer omschakelen



▶ Botsingstest op AAN zetten



▶ Softkeybalk twee keer terugschakelen



▶ Programmatest starten

Met de softkey kunt u ook een keuze maken uit de verschillende aanzichtmodi:

Functie	Softkey
Omschakelen tussen draadmodel en volume-aanzicht	
Omschakelen tussen volume-aanzicht en transparant aanzicht	
Coördinatensystemen weergeven/verbergen die door transformaties in de kinematicabeschrijving ontstaan	
Functies voor draaien, roteren en zoomen	


Muisbediening: (zie "Grafische weergave van de beveiligde ruimte (FCL4-functie)" op pagina 416)

11.3 Spanmiddelbewaking (software-optie DCM)

Basisprincipes

Om de spanmiddelbewaking te kunnen gebruiken, moet uw machinefabrikant de toegestane plaatsingspunten in de kinematicabeschrijving hebben gedefinieerd.Raadpleeg het machinehandboek!

Uw machine moet over een schakelend tastsysteem voor het opmeten van werkstukken beschikken, anders kan het spanmiddel niet op de machine worden geplaatst.

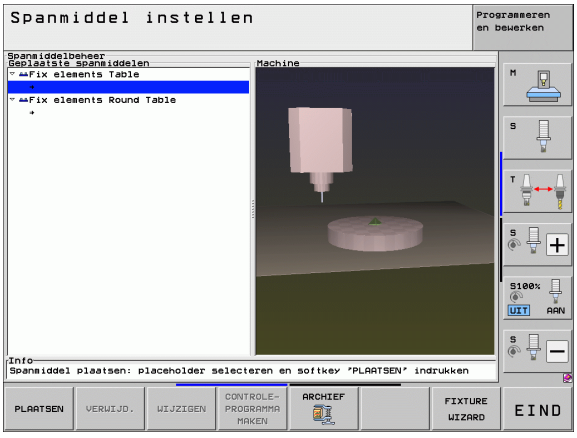

Via het spanmiddelbeheer in Handbediening kunt u eenvoudige spanmiddelen in het werkgebied van de machine plaatsen, om een botsingsbewaking tussen gereedschap en spanmiddel te realiseren.

Er zijn meer stappen nodig om het spanmiddel te kunnen plaatsen:


- **Spanmiddelsjabloon modelleren**
  HEIDENHAIN stelt op de HEIDENHAIN-website spanmiddelsjablonen (bijv. machineklemmen of klauwplaten) in een spanmiddelbibliotheek beschikbaar (zie "Spanmiddelsjablonen" op pagina 419), die met pc-software zijn gemaakt (KinematicsDesign).Uw machinefabrikant kan extra spanmiddelsjablonen modelleren en aan u beschikbaar stellen.Spanmiddelsjablonen hebben de bestandsextensie **cft**
- **Spanmiddel parametriseren: FixtureWizard**
  Met de FixtureWizard (fixture = Engelse term voor spaninrichting) definieert u de precieze afmetingen van het spanmiddel door parametrisering van de spanmiddelsjabloon.De FixtureWizard is binnen het spanmiddelbeheer van de TNC beschikbaar. Hiermee wordt een plaatsbaar spanmiddel gegenereerd met concrete, door u te definiëren afmetingen (zie "Spanmiddel parametriseren: FixtureWizard" op pagina 419).Plaatsbare spanmiddelen hebben de bestandsextensie **cfx**
- **Spanmiddel op de machine plaatsen**
  In een interactief menu wordt u door de TNC door het eigenlijke inmeetproces geleid.Het inmeten omvat in hoofdzaak het uitvoeren van diverse tastfuncties aan het spanmiddel en het invoeren van variabelen (bijv. de afstand tussen de klauwen van een machineklem) (zie "Spanmiddel op de machine plaatsen" op pagina 421)
- **Positie van het ingemeten spanmiddel controleren**
  Nadat u het spanmiddel hebt geplaatst, kunt u eventueel door de TNC een meetprogramma laten maken waarmee u de actuele positie van het te plaatsen spanmiddel met de nominale positie kunt laten controleren.De TNC komt met een foutmelding bij te grote afwijkingen tussen de nominale en actuele positie (zie "Positie van het ingemeten spanmiddel controleren" op pagina 423)

Spanmiddelsjablonen

HEIDENHAIN stelt diverse spanmiddelsjablonen in een spanmiddelbibliotheek beschikbaar.Indien gewenst, kunt u contact opnemen met HEIDENHAIN (e-mailadres: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) of uw machinefabrikant.

Spanmiddel parametriseren: FixtureWizard

Met de FixtureWizard maakt u op basis van een spanmiddelsjabloon een spanmiddel met exacte afmetingen.HEIDENHAIN stelt spanmiddelsjablonen voor standaard-spanmiddelen beschikbaar. U kunt eventueel ook spanmiddelsjablonen van uw machinefabrikant ontvangen.

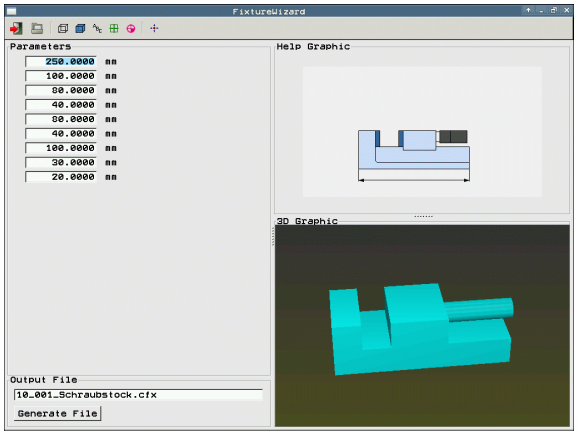

Voordat u de FixtureWizard start, moet u de te parametriseren spanmiddelsjabloon naar de TNC hebben gekopieerd!

SPANMID. BEHEER

- Spanmiddelbeheer oproepen

FIXTURE WIZARD

- FixtureWizard starten: de TNC opent het menu voor parametrisering van spanmiddelsjablonen

- Spanmiddelsjabloon selecteren: de TNC opent het selectievenster voor selectie van een spanmiddelsjabloon (bestanden met bestandsextensie **CFT**).De TNC toont een voorbeeld wanneer de cursor op een **CFT**-bestand staat

- Met de muis de te parametriseren spanmiddelsjabloon selecteren en met de toets **Openen** bevestigen

- Alle in het linkervenster getoonde spanmiddelparameters invoeren, cursor met de pijltoetsen naar het volgende invoerveld verplaatsen.De TNC actualiseert, nadat de waarden zijn ingevoerd, het 3D-aanzicht van het spanmiddel in het venster rechtsonder.Voor zover beschikbaar, toont de TNC rechtsboven in het venster een helpscherm waarin de in te voeren spanmiddelparameter grafisch worden weergegeven

- Naam van het geparametriseerde spanmiddel in het invoerveld **Uitvoerbestand** invoeren en met de knop **Bestand genereren** bevestigen.Er hoeft geen bestandsextensie (**CFX** voor geparametriseerde spanmiddelen) te worden ingevoerd

- FixtureWizard afsluiten

FixtureWizard bedienen

De FixtureWizard wordt primair met de muis bediend.De beeldschermindeling kan door het slepen van de scheidingslijnen zo worden ingesteld dat **Parameters**, **Helpscherm** en **Grafische 3D-weergave** in de door u gewenste grootte door de TNC worden weergegeven.

De weergave van de **Grafische 3D-weergave** kan als volgt worden gewijzigd:

- Model vergroten/verkleinen:
  door te draaien aan het muiswieltje wordt het model vergroot of verkleind
- Model verplaatsen:
  door te draaien aan het muiswieltje en gelijktijdig de muis te bewegen, wordt het model verplaatst
- Model roteren:
  door de rechtermuisknop ingedrukt te houden en gelijktijdig de muis te bewegen, wordt het model geroteerd

Bovendien beschikt u over pictogrammen. Door hierop te klikken, kunnen de volgende functies worden uitgevoerd:

Functie	Pictogram
FixtureWizard afsluiten	
Spanmiddelsjabloon (bestanden met bestandsextensie **CFT**) selecteren	
Omschakelen tussen draadmodel en volume-aanzicht	
Omschakelen tussen volume-aanzicht en transparant aanzicht	
Weergeven/verbergen van de aanduidingen van de in het spanmiddel gedefinieerde objecten met botsingsbewaking	
Weergeven/verbergen van de in het spanmiddel gedefinieerde testposities (geen functie in ToolHolderWizard)	
Weergeven/verbergen van de in het spanmiddel gedefinieerde inmeetpunten (geen functie in ToolHolderWizard)	
Uitgangspositie van 3D-aanzicht herstellen	

Spanmiddel op de machine plaatsen

Voordat u een spanmiddel plaatst, het tastsysteem inspannen!

SPANMID. BEHEER

▶ Spanmiddelbeheer oproepen

PLAATSEN

▶ Spanmiddel selecteren: de TNC opent het menu voor spanmiddelselectie en toont in het linkervenster alle in de actieve directory beschikbare spanmiddelen.Zodra u een spanmiddel hebt geselecteerd, toont de TNC in het rechtervenster een grafisch voorbeeld als hulpmiddel bij het selecteren van het juiste spanmiddel.Spanmiddelen hebben de bestandsextensie **CFX**

▶ In het linkervenster met de muis of pijltoetsen een spanmiddel kiezen.De TNC toont in het rechtervenster een voorbeeld van het geselecteerde spanmiddel

VERDER

▶ Spanmiddel overnemen: de TNC bepaalt de vereiste **Meetreeks** en toont deze in het linkervenster.Het spanmiddel wordt in het rechtervenster weergegeven.Inmeetpunten worden op het spanmiddel aangeduid met een gekleurd referentiepuntsymbool.Bovendien wordt door nummering aangegeven in welke volgorde het spanmiddel moet worden ingemeten

START HANDMATIG METEN

▶ Inmeetproces starten: de TNC toont een softkeybalk met toegestane tastfuncties voor de desbetreffende meting

TASTEN

▶ Vereiste tastfuncties selecteren: de TNC bevindt zich in het menu voor handmatig tasten.Beschrijving van de tastfuncties: Zie "Overzicht", pagina 620

▶ aan het einde van het tasten toont de TNC de vastgestelde meetwaarden op het beeldscherm

VERDER

▶ Meetwaarden overnemen: de TNC beëindigt het inmeetproces, vinkt dit af in de meetreeks en plaatst de cursor op de volgende taak

WAARDE OVER-NEMEN

▶ Wanneer voor het spanmiddel een waarde moet worden ingevoerd, toont de TNC onderaan het beeldscherm een invoerveld.Opgevraagde waarde (bijv. spanbreedte van een machineklem) invoeren en met de softkey WAARDE OVERNEMEN bevestigen

VOL-TOOIEN

▶ Wanneer alle inmeettaken door de TNC zijn afgevinkt: met softkey VOLTOOIEN het inmeten afsluiten

De meetreeks is in de spanmiddelsjabloon vastgelegd.U moet de meetreeks stapsgewijs van boven naar beneden doorlopen.

Bij meervoudige opspanningen moet elk spanmiddel afzonderlijk worden geplaatst.

Spanmiddel wijzigen

Er kunnen alleen ingevoerde waarden worden gewijzigd.De positie van het spanmiddel op de machinetafel kan naderhand niet meer worden gecorrigeerd.Wanneer u de positie van het spanmiddel wijzigt, moet het worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst!

SPANMID. BEHEER

- Spanmiddelbeheer oproepen
- Met de muis of met de pijltoetsen het te wijzigen spanmiddel selecteren: de TNC markeert het geselecteerde spanmiddel in het machine-aanzicht met een kleur

WIJZIGEN

- Geselecteerde spanmiddel wijzigen: de TNC toont in het venster **Meetreeks** de spanmiddelparameters die kunnen worden gewijzigd
- Het verwijderen met de softkey JA bevestigen of met de softkey NEE annuleren

Spanmiddel verwijderen

Let op: botsingsgevaar!

Wanneer u een spanmiddel verwijdert, bewaakt de TNC dit spanmiddel niet langer, ook niet wanneer het nog op de machinetafel is opgespannen!

SPANMID. BEHEER


- Spanmiddelbeheer oproepen
- Met de muis of met de pijltoetsen het te verwijderen spanmiddel selecteren: de TNC markeert het geselecteerde spanmiddel in het machine-aanzicht met een kleur

VERWIJD.

- Geselecteerd spanmiddel verwijderen
- Het verwijderen met de softkey JA bevestigen of met de softkey NEE annuleren

Positie van het ingemeten spanmiddel controleren

Om ingemeten spanmiddelen te controleren, kunt u door de TNC een testprogramma laten genereren.Het testprogramma moet in de werkstand Automatische programma-afloop worden afgewerkt.De TNC tast daarbij testposities die door de spanmiddel-designer in de spanmiddelsjabloon zijn vastgelegd, en verwerkt deze.Het testresultaat wordt in een protocol op het beeldscherm getoond en in een protocolbestand opgeslagen.

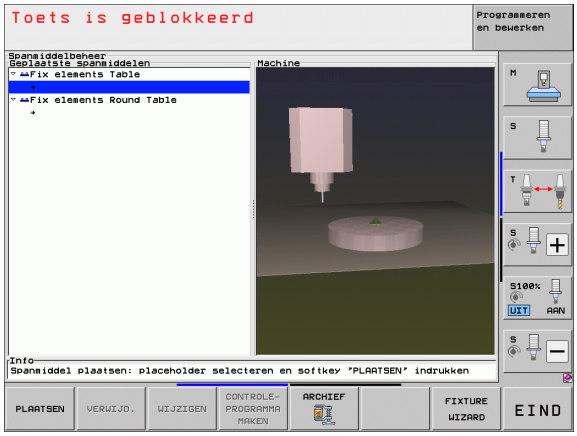

De TNC slaat testprogramma's in principe altijd op in de directory **TNC:system\Fixture\TpCheck_PGM**.

SPANMID. BEHEER

- Spanmiddelbeheer oproepen
- In het venster **Geplaatste spanmiddelen** het te controleren spanmiddel met de muis markeren: de TNC geeft het gemarkeerde spanmiddel in het 3D-aanzicht met een andere kleur weer

CONTROLE-PROGRAMMA MAKEN

- Dialoog voor het aanmaken van het testprogramma starten: de TNC opent het venster voor invoer van de **testprogrammaparameters**
- **Handmatige positionering**: vastleggen of het tastsysteem handmatig of automatisch tussen de afzonderlijke testposities moet worden gepositioneerd:
  1: handmatig positioneren; elke testpositie moet met de asrichtingstoetsen worden benaderd en het meten moet met NC-start worden bevestigd
  0: testprogramma wordt volautomatisch uitgevoerd, nadat u het tastsysteem handmatig op veilige hoogte hebt voorgepositioneerd
- **Aanzet meten**:
  aanzet van tastsysteem in mm/min voor het meten.Invoerbereik 0 tot 3000
- **Aanzet voorpositioneren**:
  positioneeraanzet in mm/min voor het benaderen van de afzonderlijke meetposities.Invoerbereik 0 tot 99999,999

- **Veiligheidsafstand**:
  veiligheidsafstand tot het meetpunt die de TNC bij het voorpositioneren moet aanhouden.Invoerbereik 0 t/m 99999,9999
- **Tolerantie**:
  maximaal toegestane afwijking tussen de nominale en actuele positie van de betreffende testposities.Invoerbereik 0 tot 99999,999.Als een testpositie de tolerantie overschrijdt, komt de TNC met een foutmelding
- **Gereedschapsnummer/gereedschapsnaam**:
  gereedschapsnummer of -naam van het tastsysteem.Invoerbereik 0 t/m 30000,9 bij invoer van nummers, maximaal 16 tekens bij invoer van namen.Bij de invoer van namen de gereedschapsnaam tussen enkele aanhalingstekens plaatsen

ENT

- Invoer bevestigen: de TNC maakt het testprogramma aan, toont de naam van het testprogramma in een apart venster en vraagt of u het testprogramma wilt uitvoeren
- Met NEE beantwoorden als u het testprogramma later wilt uitvoeren, met JA beantwoorden als u het testprogramma direct wilt uitvoeren
- Wanneer u met JA hebt bevestigd, gaat de TNC naar de werkstand Automatische programma-afloop en selecteert automatisch het eerst aangemaakte testprogramma

I

- Testprogramma starten: de TNC vraagt u het tastsysteem handmatig zo voor te positioneren dat het op veilige hoogte staat.Volg de instructies in het aparte venster op

I

- Meetproces starten: de TNC benadert achtereenvolgens elke testpositie.U legt daarbij met de softkey de positioneerstrategie vast.Telkens met NC-start bevestigen
- Aan het einde van het testprogramma toont de TNC in een apart venster de afwijkingen van de nominale positie.Als een testpositie buiten de tolerantie ligt, verschijnt er een fouttekst in het aparte venster

Opspanningen beheren

Ingemeten spanmiddelen kunt u via de archieffunctie opslaan en terugzetten.Deze functie is met name nuttig voor nulpuntspansystemen en versnelt de instelprocedure aanzienlijk.

Functies voor het beheren van opspanningen

De volgende functies zijn in het beheer van opspanningen beschikbaar:

Functie	Softkey
Opspanning opslaan	
Opgeslagen opspanning laden	
Opgeslagen opspanning kopiëren	
Opgeslagen opspanning hernoemen	
Opgeslagen opspanning wissen	

Opspanning opslaan



- Evt. spanmiddelbeheer oproepen
- Met de pijltoetsen het spanmiddel kiezen dat u wilt opslaan



- Archieffunctie selecteren: de TNC toont een venster en toont de reeds opgeslagen opspanningen



- Actief spanmiddel in een archief (zipbestand) opslaan: de TNC toont een venster waarin u de archiefnaam kunt definiëren
- Gewenste bestandsnaam invoeren en met de softkey JA bevestigen: de TNC slaat het ziparchief op in een vaste archiefmap (**TNC:\system\Fixture\Archive**)

Opspanning handmatig laden



- Evt. spanmiddelbeheer oproepen
- Evt. met pijltoetsen het invoegpunt selecteren waarbij u een opgeslagen opspanning wilt terugzetten



- Archieffunctie selecteren: de TNC toont een venster en toont de reeds opgeslagen opspanningen
- Met de pijltoetsen de opspanning selecteren die u wilt terugzetten



- Geselecteerde opspanning laden: de TNC activeert de geselecteerde opspanning en geeft het spanmiddel in de opspanning grafisch weer



Wanneer u de opspanning bij een ander invoegpunt terugzet, moet u de desbetreffende dialoogvraag van de TNC met de softkey JA bevestigen.

Opspanning programmagestuurd laden

Opgeslagen opspanningen kunt u ook programmagestuurd activeren en deactiveren.Ga daarbij als volgt te werk:

SPEC FCT

▶ Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-INSTELL.

▶ Groep PROGRAMMA-INSTELL. selecteren.

▷

▶ Softkeybalk doorschakelen

OP-SPANNING SELECT.

▶ Pad- en bestandsnaam van de opgeslagen opspanning opgeven, met de ENT bevestigen, of via de softkey SELECTIEVENSTER de bestandsselectiedialoog openen, om de opgeslagen opspanning te selecteren.De TNC toont in de selectiedialoog een voorbeeld wanneer u de cursor op een opgeslagen opspanning plaatst

Beispiel:NC-regel

```
13 SEL FIXTURE "TNC:\SYSTEM\FIXTURE\F.ZIP"
```

Opgeslagen opspanningen bevinden zich standaard in de directory **TNC:\system\Fixture\Archive**.

Zorg ervoor dat de te laden opspanning ook met de actieve kinematica is opgeslagen.

Zorg ervoor dat er bij het automatisch activeren van een opspanning geen ander spanmiddel actief is. Evt. eerst de functie **FIXTURE SELECTION RESET** gebruiken.

Opspanningen kunt u ook via pallettabellen in de kolom **FIXTURE** activeren.

Opspanning programmagestuurd deactiveren

U kunt een actieve opspanning programmagestuurd deactiveren.Ga daarbij als volgt te werk:

SPEC FCT

▶ Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-INSTELL.

▶ Groep PROGRAMMA-INSTELL. selecteren.

▷

▶ Softkeybalk doorschakelen

OP-SPANNING TG.ZETTEN

▶ Functie voor het terugzetten selecteren, met END-toets bevestigen

Beispiel:NC-regel

```
13 FIXTURE SELECTION RESET
```

11.4 Gereedschapsbeheer (software-optie DCM)

Basisprincipes



Uw machinefabrikant moet de TNC voor deze functie hebben aangepast. Raadpleeg het machinehandboek.

Analoog aan de spanmiddelbewaking kunnen ook gereedschapshouders in de botsingsbewaking worden geïntegreerd.

Er zijn meer stappen nodig om gereedschapshouders voor de botsingsbewaking te kunnen activeren:


- **Gereedschapshouders modelleren**
  HEIDENHAIN stelt op de HEIDENHAIN-website gereedschapshoudersjablonen beschikbaar die met pc-software zijn gemaakt (KinematicsDesign).Uw machinefabrikant kan extra gereedschapshoudersjablonen modelleren en aan u beschikbaar stellen.Gereedschapshoudersjablonen hebben de bestandsextensie **cft**
- **Gereedschapshouder parametriseren: ToolHolderWizard**
  Met de ToolHolderWizard (toolholder = Engelse term voor gereedschapshouder) definieert u de precieze afmetingen van de houder door parametrisering van de gereedschapshoudersjabloon.De ToolHolderWizard roept u vanuit de gereedschapstabel op wanneer u kinematica van de gereedschapshouder aan een gereedschap wilt toewijzen.Geparametriseerde gereedschapshouders hebben de bestandsextensie **cfx**
- **Gereedschapshouder activeren**
  In de gereedschapstabel TOOL.T wijst u aan een gereedschap in de kolom **KINEMATIC** de gewenste gereedschapshouder toe (zie "Kinematica van gereedschapshouder toewijzen" op pagina 195)

Gereedschapshoudersjablonen

HEIDENHAIN stelt diverse gereedschapshoudersjablonen beschikbaar.Indien gewenst, kunt u contact opnemen met HEIDENHAIN (e-mailadres: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) of uw machinefabrikant.

Gereedschapshouder parametriseren: ToolHolderWizard

Met de ToolHolderWizard maakt u op basis van een gereedschapshoudersjabloon een gereedschapshouder met exacte afmetingen.HEIDENHAIN stelt daarvoor sjablonen beschikbaar. U kunt eventueel ook gereedschapshoudersjablonen van uw machinefabrikant ontvangen.

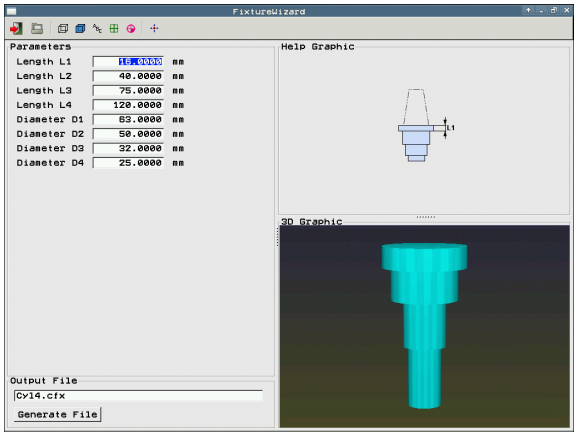

Voordat u de ToolHolderWizard start, moet u de te parametriseren gereedschapshoudersjabloon naar de TNC hebben gekopieerd!

Ga als volgt te werk om kinematica van de gereedschapshouder aan een gereedschap toe te wijzen:

- Willekeurige machinewerkstand selecteren

GEREED.-TABEL

- Gereedschapstabel kiezen: softkey GEREEDSCHAPSTABEL indrukken

BEWERKEN UIT AAN

- Softkey BEWERKEN op "AAN" zetten

▷

- Laatste softkeybalk selecteren

KINEMATICA TOEWIJZEN

- Lijst met de beschikbare kinematica weergeven: de TNC toont alle kinematica van de GS-houder (.TAB-bestanden) en alle door u geparametriseerde kinematica van de GS-houder (.CFX-bestanden)

KINEMATICA TOEWIJZEN

- ToolHolderWizard oproepen



- Gereedschapshoudersjabloon selecteren: de TNC opent het selectievenster voor een gereedschapshoudersjabloon (bestanden met bestandsextensie **CFT**)
- Met de muis de te parametriseren gereedschapshoudersjabloon selecteren en met de toets **Openen** bevestigen
- Alle in het linkervenster getoonde parameters invoeren, cursor met de pijltoetsen naar het volgende invoerveld verplaatsen.De TNC actualiseert, nadat de waarden zijn ingevoerd, het 3D-aanzicht van gereedschapshouder in het venster rechtsonder.Voor zover beschikbaar, toont de TNC rechtsboven in het venster een helpscherm waarin de in te voeren spanmiddelparameter grafisch wordt weergegeven
- Naam van de geparametriseerde gereedschapshouder in het invoerveld **Uitvoerbestand** invoeren en met de knop **Bestand genereren** bevestigen.Er hoeft geen bestandsextensie (**CFX** voor geparametriseerde spanmiddelen) te worden ingevoerd



- ToolHolderWizard afsluiten

ToolHolderWizard bedienen

De bediening van de ToolHolderWizard is identiek aan die van de FixtureWizard: (zie "FixtureWizard bedienen" op pagina 420)

Gereedschapshouder verwijderen

Let op: botsingsgevaar!

Wanneer u een gereedschapshouder verwijdert, bewaakt de TNC deze houder niet langer, ook niet wanneer deze zich nog op de spil bevindt!

- Naam van de gereedschapshouder uit de kolom KINEMATIC van de gereedschapstabel TOOL.T wissen.


11.5 Globale programma-instellingen (software-optie)

Toepassing

De functie **Globale programma-instellingen**, die speciaal bij de productie van grote matrijzen wordt gebruikt, is in de programma-afloop-werkstanden en in de MDI-werkstand beschikbaar.U kunt daarmee verschillende coördinatentransformaties en instellingen definiëren die globaal en overlappend voor het gekozen NC-programma werken, zonder dat u hiervoor het NC-programma hoeft te veranderen.

U kunt globale programma-instellingen ook midden in het programma in- of uitschakelen, indien de programma-afloop is onderbroken (zie "Bewerking onderbreken" op pagina 661).De TNC houdt direct rekening met de door u gedefinieerde waarden, nadat u het NC-programma weer hebt gestart. Indien nodig, benadert de besturing de nieuwe positie via het menu voor opnieuw benaderen (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

De volgende globale programma-instellingen zijn beschikbaar:

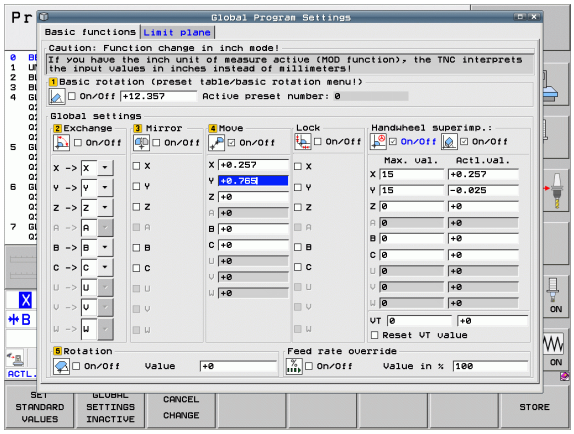

Functies	Pictogram	Pagina
Basisrotatie		Pagina 436
Assen omwisselen		Pagina 437
Aanvullende, additieve nulpuntverschuiving		Pagina 438
Overlappend spiegelen		Pagina 438
Blokkeren van assen		Pagina 439
Overlappende rotatie		Pagina 439
Definitie van een globaal geldige aanzetfactor		Pagina 439
Definitie van een handwiel-override, ook in virtuele asrichting VT		Pagina 440
Definitie van grensvlakken, grafisch ondersteund		Pagina 442

De volgende globale programma-instellingen mogen niet worden gebruikt, wanneer de functie **M91/M92** (verplaatsen naar machinevaste posities) in het NC-programma is gebruikt:

- Assen omwisselen in de assen waarin u machinevaste posities benadert
- Assen blokkeren

De Look Ahead-functie **M120** kunt u gebruiken wanneer de globale programma-instellingen vóór het starten van het programma geactiveerd zijn.Zodra u bij een actieve **M120** midden in het programma globale programma-instellingen wijzigt, komt de TNC met een foutmelding en wordt de verdere uitvoering geblokkeerd.

Bij een actieve botsingsbewaking DCM kunt u alleen met handwiel-override verplaatsen wanneer u het bewerkingsprogramma met een externe stop hebt onderbroken.

De TNC geeft alle assen die op uw machine niet actief zijn, op het invoerscherm in een grijstint weer.

Verschuivingswaarden en waarden voor de handwiel-override in het invoerscherm moeten in principe in de maateenheid mm en hoekmaten bij rotaties in graden worden gedefinieerd.

Technische vereisten

De functie **Globale programma-instellingen** is een software-optie en moet door uw machinefabrikant vrijgeschakeld zijn.

De machinefabrikant kan functies beschikbaar stellen waarmee u globale programma-instellingen programmagestuurd kunt uitvoeren en terugzetten, bijv. M-functies of fabrikantencycli.Via Q-parameterfuncties kunt u de status van de globale programma-instellingen GS opvragen(zie "FN 18: SYS-DATUM READ: systeemgegevens lezen" vanaf pagina 344).

Om de functie Handwiel-override gemakkelijk te kunnen gebruiken, adviseert HEIDENHAIN het handwiel HR 520 te gebruiken (zie "Verplaatsen met elektronische handwielen" op pagina 580). De virtuele gereedschapsas kan met het handwiel HR 520 direct worden geselecteerd.

Het handwiel HR 410 kan in principe ook worden gebruikt. Uw machinefabrikant moet dan echter aan een functietoets van het handwiel de selectie van de virtuele as toewijzen en in zijn PLC-programma programmeren.

Om alle functies zonder beperking te kunnen gebruiken, moeten de volgende machineparameters ingesteld zijn:

- **MP7641, bit 4 = 1:**
  selectie van de virtuele as met HR 420 toestaan
- **MP7503 = 1:**
  verplaatsen in de actieve gereedschapsasrichting actief in de werkstand Handbediening en bij een programma-onderbreking
- **MP7682, bit 9 = 1:**
  zwenkstatus uit Automatisch bedrijf automatisch overnemen in de functie **Assen tijdens een programma-onderbreking verplaatsen**
- **MP7682, bit 10 = 1:**
  3D-correctie bij actief gezwenkt bewerkingsvlak en actieve M128 (TCPM) toestaan

Functie inschakelen/uitschakelen

Globale programma-instellingen blijven actief totdat ze weer handmatig teruggezet worden.Houd er rekening mee dat uw machinefabrikant functies beschikbaar kan stellen waarmee u globale programma-instellingen ook programmagestuurd kunt uitvoeren of terugzetten.

Als een willekeurige globale programma-instelling actief is, geeft de TNC in de digitale uitlezing het symbool  weer.

Als u via bestandsbeheer een programma kiest en globale programma-instellingen zijn actief, komt de TNC met een waarschuwingsmelding.U kunt dan met de softkey de melding eenvoudig bevestigen of het invoerscherm direct oproepen om wijzigingen uit te voeren.

Globale programma-instellingen werken in het algemeen niet in de werkstand smarT.NC.







- Werkstand Programma-afloop of werkstand MDI selecteren
- Softkeybalk omschakelen
- Invoerscherm Globale programma-instellingen oproepen
- Gewenste functies met bijbehorende waarden activeren

Als gelijktijdig meerdere globale programma-instellingen geactiveerd worden, berekent de TNC de transformaties intern in onderstaande volgorde:

- **1**: basisrotatie
- **2**: asomwisseling
- **3**: spiegelen
- **4**: verplaatsing
- **5**: overlappende rotatie

De overige functies Assen blokkeren, Handwiel-override, Grensvlak en Aanzetfactor werken onafhankelijk van elkaar.

De onderstaande functies zijn beschikbaar om in het invoerscherm te navigeren.U kunt het invoerscherm ook met de muis bedienen.

Functies	Toets/ softkey
Sprong naar de vorige functie	
Sprong naar de volgende functie	
Volgende element selecteren	
Vorige element selecteren	
Functie Assen omwisselen: lijst van beschikbare assen openklappen	
Functie In-/uitschakelen, als de focus op een aankruisvakje staat	
Functie Globale programma-instellingen terugzetten: ■ alle functies deactiveren ■ Alle ingevoerde waarden op 0 instellen, aanzetfactor op 100 instellen.Basisrotatie = 0 instellen wanneer er geen basisrotatie in het basisrotatiemenu of in de kolom ROT van het actieve referentiepunt in de preset-tabel actief is. **Anders maakt de TNC de daar ingevoerde basisrotatie actief**	
Alle wijzigingen sinds de laatste oproep van het invoerscherm niet accepteren	
Alle actieve functies deactiveren, ingevoerde of ingestelde waarden blijven behouden	
Alle wijzigingen opslaan en invoerscherm sluiten	

Basisrotatie

Met de functie Basisrotatie kunt u een scheve ligging van het werkstuk compenseren.De werkwijze komt overeen met de functie Basisrotatie, die u bij handbediening met de tastfuncties kunt vastleggen.

U kunt de actieve basisrotatiewaarde in het invoerscherm wijzigen. De TNC schrijft deze waarde echter niet terug naar het basisrotatiemenu of naar de preset-tabel.

Let er ook op dat de TNC bij het activeren van een referentiepunt via het NC-programma (bijv. via de cyclus 247) de basisrotatie activeert die in de overeenkomstige regel van de preset-tabel is ingevoerd (kolom **ROT** referentiepunttabel).De TNC vervangt in dat geval de in het invoerscherm ingevoerde waarde door de waarde uit de referentiepunttabel.Als de waarde 0 in de referentiepunttabel is ingevoerd, is er na het activeren van een dergelijke regel geen basisrotatie meer actief.

Wanneer u de softkey STANDAARDWAARDE INSTELLEN indrukt, herstelt de TNC de basisrotatie die aan het actieve referentiepunt (preset) is toegewezen.

Let erop dat na activering van deze functie de contour eventueel opnieuw benaderd moet worden.De TNC roept dan automatisch het menu voor het opnieuw benaderen van de contour op nadat het invoerscherm is gesloten (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

Let erop dat tastcycli waarmee u een basisrotatie tijdens het afwerken van het programma registreert en schrijft een door u in het invoerscherm gedefinieerde waarde overschrijft.

Assen omwisselen

Met de functie Assen omwisselen kunt u in een willekeurig NC-programma geprogrammeerde assen aan de op dat moment beschikbare asconfiguratie van uw machine of aan de opspansituatie aanpassen:

Na het activeren van de functie Assen omwisselen werken alle daarna uitgevoerde transformaties op de omgewisselde as.

Let erop dat de asomwisseling correct wordt uitgevoerd, anders geeft de TNC foutmeldingen.

Positioneringen naar M91-posities zijn niet toegestaan voor omgewisselde assen.

Let erop dat na activering van deze functie de contour eventueel opnieuw benaderd moet worden.De TNC roept dan automatisch het menu voor het opnieuw benaderen van de contour op nadat het invoerscherm is gesloten (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

- In het invoerscherm Globale programma-instellingen de focus op **Omwisselen Aan/Uit** zetten; functie met de toets SPACE activeren
- Met de pijltoets omlaag de focus op de regel zetten waarin links de om te wisselen as staat
- Toets GOTO indrukken om de lijst van de assen weer te geven waarnaar u wilt omwisselen
- Met de pijltoets omlaag de as kiezen waarnaar u wilt omwisselen en met de ENT-toets overnemen

Wanneer u met een muis werkt, kunt u door te klikken op het betreffende pull-down-menu de gewenste as direct kiezen.

Overlappend spiegelen

Met de functie Overlappend spiegelen kunt u alle actieve assen spiegelen.

De in het invoerscherm gedefinieerde spiegelassen werken aanvullend op reeds in het programma via cyclus 8 (Spiegelen) gedefinieerde waarden.

Let erop dat na activering van deze functie de contour eventueel opnieuw benaderd moet worden.De TNC roept dan automatisch het menu voor het opnieuw benaderen van de contour op nadat het invoerscherm is gesloten (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

- In het invoerscherm Globale programma-instellingen de focus op **`Spiegelen Aan/Uit`** zetten; functie met de toets SPACE activeren
- Met de pijltoets omlaag de focus op de as zetten die u wilt spiegelen
- De toets SPACE indrukken om de as te spiegelen.Door opnieuw de toets SPACE in te drukken, heft u de functie weer op

Wanneer u met een muis werkt, kunt u door op de betreffende as te klikken, de gewenste as direct activeren.

Aanvullende, additieve nulpuntverschuiving

Met de functie Additieve nulpuntverschuiving kunt u willekeurige verstellingen in alle actieve assen compenseren.

De in het invoerscherm gedefinieerde waarden werken aanvullend op reeds in het programma via cyclus 7 (Nulpuntverschuiving) gedefinieerde waarden.

Let erop dat de verschuivingen bij een actief gezwenkt bewerkingsvlak in het machinecoördinatensysteem werken.

Let erop dat na activering van deze functie de contour eventueel opnieuw benaderd moet worden.De TNC roept dan automatisch het menu voor het opnieuw benaderen van de contour op nadat het invoerscherm is gesloten (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

Blokkeren van assen

Met de functie kunt u alle actieve assen blokkeren.De TNC voert dan bij het uitvoeren van het programma geen verplaatsingen in de door u geblokkeerde assen uit.

Let erop dat bij het activeren van deze functie de positie van de geblokkeerde as geen botsingen veroorzaakt.

- In het invoerscherm Globale programma-instellingen de focus op **Blokkeren Aan/Uit** zetten; functie met de toets SPACE activeren
- Met de pijltoets omlaag de focus op de as zetten die u wilt blokkeren
- De toets SPACE indrukken om de as te blokkeren.Door opnieuw de toets SPACE in te drukken, heft u de functie weer op

Wanneer u met een muis werkt, kunt u door op de betreffende as te klikken, de gewenste as direct activeren.

Overlappende rotatie

Met de functie Overlappende rotatie kunt u een willekeurige rotatie van het coördinatensysteem in het op dat moment actieve bewerkingsvlak definiëren.

De in het invoerscherm gedefinieerde, overlappende rotatie werkt aanvullend op de al in het programma via cyclus 10 (Rotatie) gedefinieerde waarde.

Let erop dat na activering van deze functie de contour eventueel opnieuw benaderd moet worden.De TNC roept dan automatisch het menu voor het opnieuw benaderen van de contour op nadat het invoerscherm is gesloten (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

Aanzet-override

Met de functie Aanzet-override kunt u de geprogrammeerde aanzet procentueel verlagen of verhogen.De TNC staat een invoer tussen 1 en 1000% toe.


Let erop dat de TNC de aanzetfactor steeds aan de actuele aanzet relateert die u wellicht al door wijziging van de aanzet-override hebt verhoogd of verlaagd.

Handwiel-override

Met de functie Handwiel-override staat u de overlappende verplaatsing met het handwiel toe, terwijl de TNC een programma afwerkt.Wanneer de functie Bewerkingsvlak zwenken actief is, kunt u via het selectievakje selecteren of u het gereedschap in het machinecoördinatensysteem of in het gezwenkte invoercoördinatensysteem wilt verplaatsen:

- **Verplaatsen in het machinecoördinatensysteem** 1:
  De TNC verplaatst het gereedschap in het machinevaste coördinatensysteem, dus steeds parallel aan de machineassen X, Y of Z. De TNC houdt daarbij geen rekening met basisrotatie of met actieve coördinatentransformaties.
- **Verplaatsen in het gezwenkte invoercoördinatensysteem** 2:
  Als de functie Bewerkingsvlak zwenken (**PLANE**) actief is, verplaatst de TNC het gereedschap binnen het door PLANE gedefinieerde gezwenkte bewerkingsvlak.

In de kolom **Max. waarde** definieert u de maximaal toegestane weg die u met het handwiel kunt afleggen.De werkelijke waarde van de verplaatsing in elke as ontleent de TNC aan de kolom **Actuele waarde**, zodra de programma-afloop wordt onderbroken (STIB=OFF).De actuele waarde blijft opgeslagen - ook na een stroomstoring - totdat u deze wist.De **actuele waarde** kunt u ook bewerken; de TNC verlaagt eventueel de door u ingevoerde waarde tot de desbetreffende **max. waarde**.

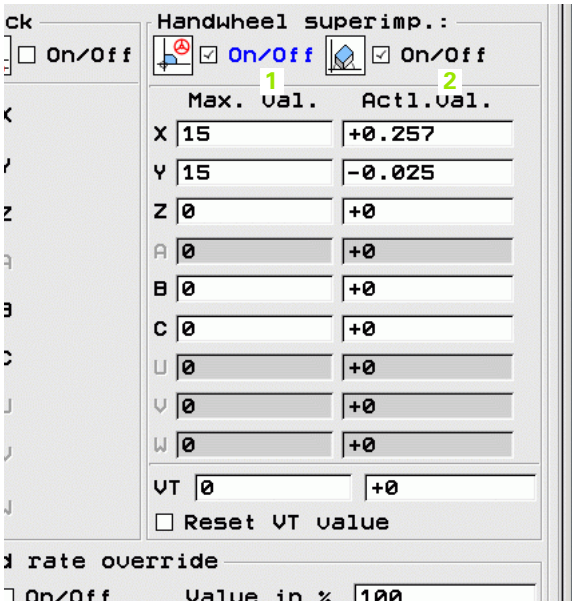

Wanneer bij het activeren van de functie een **Actuele waarde** is ingevoerd, roept de TNC bij het sluiten van het venster de functie **Opnieuw benaderen van de contour** op om met de gedefinieerde waarde te verplaatsen (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

Een reeds in het NC-programma met **M118** gedefinieerde maximale verplaatsing wordt door de TNC overschreven door de ingevoerde waarde in het invoerscherm.Waarden van de reeds met het handwiel via **M118** uitgevoerde verplaatsingen voert de TNC weer in de kolom **Actuele waarde** van het invoerscherm in, zodat bij het activeren geen sprong in de weergave ontstaat.Is de via **M118** reeds uitgevoerde verplaatsing groter dan de in het invoerscherm toegestane maximumwaarde, dan roept de TNC bij het sluiten van het venster de functie Opnieuw benaderen van de contour op om met de verschilwaarde te verplaatsen (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669).

Als u probeert een **Actuele waarde** in te voeren die groter is dan de **Max. waarde**, dan komt de TNC met een foutmelding.**Actuele waarde** invoeren die in principe niet groter is dan de **Max. waarde**.

Virtuele as VT

Om met het handwiel in virtuele asrichting VT te kunnen verplaatsen, moet u de functie **M128** of **FUNCTION TCPM** activeren.

In virtuele asrichting kunt u alleen met handwiel-override verplaatsen als DCM niet actief is.

U kunt een handwiel-override ook in de huidige actieve gereedschapsasrichting uitvoeren.Om deze functie te activeren, kunt u de regel **VT** (**V**irtual **T**oolaxis) gebruiken.


De waarden van de met het handwiel uitgevoerde verplaatsingen in de virtuele as blijven in de basisinstelling ook na een gereedschapswissel actief.Via de functie **VT-waarde terugzetten** kunt u vastleggen dat de TNC waarden van verplaatsingen in VT bij de gereedschapswissel terugzet:

- In het invoerscherm Globale programma-instellingen de focus op **VT-waarde terugzetten** zetten; functie met de toets SPACE activeren

Via een handwiel HR 5xx kunt u de as VT direct kiezen, om met override in virtuele asrichting te kunnen verplaatsen (zie "Te verplaatsen as selecteren" op pagina 585).Met het draadloos handwiel HR 550 FS kan heel comfortabel met de virtuele as VT worden gewerkt (zie "Verplaatsen met elektronische handwielen" op pagina 580).


Ook in de extra statusweergave (tab **POS**) toont de TNC de waarde van de verplaatsing in de virtuele as in een eigen digitale uitlezing **VT**.

Uw machinefabrikant kan functies beschikbaar stellen waarmee het gedrag in virtuele asrichting van de PLC kan worden beïnvloed.

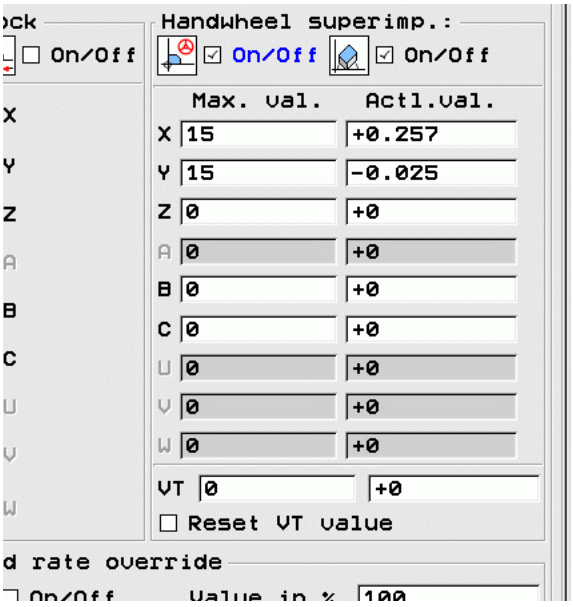

Grensvlak

De functie Grensvlak is een krachtige functie van de TNC voor diverse toepassingen.Met name kunt u daarmee de volgende bewerkingen eenvoudig uitvoeren:

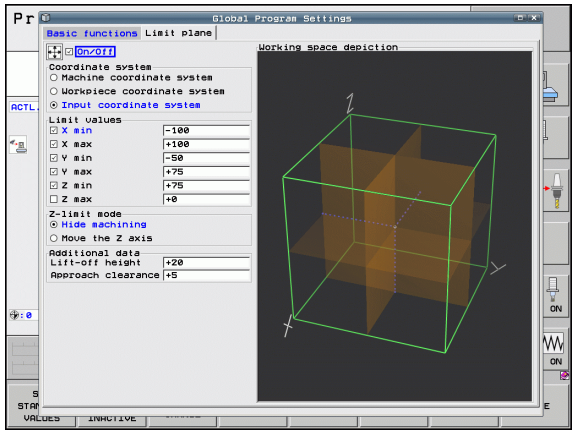

- **Meldingen van eindschakelaars voorkomen**:
  In het CAM-systeem gemaakte NC-programma's geven vaak veiligheidspositioneringen uit in de buurt van het eindschakelaarbereik van een bepaalde machine.Wanneer u de bewerking op korte termijn op een kleinere machine moet uitvoeren, leiden deze positioneerregels tot onderbrekingen van de programma-afloop.Met de functie Grensvlak kunt u het verplaatsingsbereik van een kleinere machine beperken, zodat er niet langer meldingen van eindschakelaars ontstaan.
- **Definieerbare bereiken bewerken**:
  Bij reparatiewerkzaamheden die zich vaak tot slechts een klein gedeelte beperken, kunt u met de grensvlakken het gedeelte snel en eenvoudig definiëren met grafische ondersteuning.De TNC voert de bewerking dan slechts binnen het gedefinieerde bereik uit.
- **Bewerken op limiethoogte**:
  Door het definiëren van een grensvlak in de richting van de gereedschapsas kunt u, voor zover bijv. alleen de na te bewerken contour beschikbaar is, verplaatsingen simuleren door de limiet meermaals in negatieve richting te verplaatsen.De TNC voert bewerkingen buiten de limiet dan weliswaar uit, maar laat het gereedschap in de richting van de gereedschapsas op de telkens gedefinieerde limiet staan.

Functiebeschrijving



Let op: botsingsgevaar!

Houd er rekening mee dat de definities van een of meer grensvlakken tot positioneringen leiden die niet in het NC-programma zijn gedefinieerd en dus ook niet kunnen worden gesimuleerd!

Gebruik de functie Grensvlak uitsluitend in combinatie met rechte-regels.De TNC bewaakt in principe geen cirkelbewegingen!

Bij de regelsprong naar een positie buiten het actieve verplaatsingsbereik positioneert de TNC het gereedschap naar de positie waar het het gedefinieerde verplaatsingsbereik zou verlaten.

Als het gereedschap zich bij een cyclusoproep op een positie buiten het verplaatsingsbereik bevindt, voert de TNC de complete cyclus niet uit!

De TNC voert alle additionele M-functies uit die buiten het verplaatsingsbereik in het NC-programma zijn gedefinieerd.Dat geldt ook voor PLC-positioneringen of verplaatsingscommando's uit NC-macro's.

De functie Grensvlak is ook in de modus MDI actief.

De functies om het grensvlak te definiëren, vindt u in het invoerscherm Globale programma-instellingen onder de tab **Grensvlak**. Zodra u de functie Grensvlak inschakelt (selectievakje **Aan/Uit**) en in een as een gedeelte via het selectievakje hebt geactiveerd, geeft de TNC dit vlak aan de rechterzijde grafisch weer.Het groene blok komt overeen met het verplaatsingsbereik van uw machine.

De TNC stelt de hieronder beschreven functies beschikbaar:

- Gedeelte **Coördinatensysteem**:
  Hier legt u vast aan welk coördinatensysteem de onder **Limietwaarden** ingevoerde gegevens moeten zijn gerelateerd.
  - **Werkstukcoördinatensysteem**:
    Limietwaarden zijn gerelateerd aan het machinecoördinatensysteem (M91-systeem)
  - **Werkstukcoördinatensysteem**:
    Limietwaarden zijn gerelateerd aan het werkstukcoördinatensysteem.Het werkstukcoördinatensysteem is gerelateerd aan het op het werkstuk ingestelde referentiepunt, zonder rekening te houden met een gedefinieerde basisrotatie en zonder rekening te houden met overige actieve coördinatenomrekeningen.
  - **Invoercoördinatensysteem**:
    Limietwaarden zijn gerelateerd aan het invoercoördinatensysteem.Het invoercoördinatensysteem komt overeen met het werkstukcoördinatensysteem wanneer er geen coördinatenomrekeningen actief zijn.Bij actieve coördinatenomrekeningen (basisrotatie, nulpuntverschuiving, spiegelen, rotatie, maatfactor, bewerkingsvlak zwenken) wijkt het invoercoördinatensysteem dienovereenkomstig van het werkstukcoördinatensysteem af.

- Gedeelte **Limietwaarden**:
  Hier definieert u de eigenlijke limietwaarden.U kunt voor elke as een minimaal en maximaal grensvlak definiëren.Bovendien moet u de functie voor elke as via het selectievakje inschakelen.
  - **X Min**:
    minimumwaarde van het grensvlak in X-richting, eenheid mm of inch
  - **X Max**:
    maximumwaarde van het grensvlak in X-richting, eenheid mm of inch
  - **Y Min**:
    minimumwaarde van het grensvlak in Y-richting, eenheid mm of inch
  - **Y Max**:
    maximumwaarde van het grensvlak in Z-richting, eenheid mm of inch
  - **Z Min**:
    minimumwaarde van het grensvlak in Z-richting, eenheid mm of inch
  - **Z Max**:
    maximumwaarde van het grensvlak in Z-richting, eenheid mm of inch
- Gedeelte **Modus GS-aslimiet**:
  Hier legt u vast hoe de TNC zich bij een grensvlak in de richting van de gereedschapsas moet gedragen.
  - **Bewerking verbergen**:
    De TNC stopt het gereedschap op de positie waar het tegen de minimale aslimiet in de richting van de gereedschapsas stoot.Wanneer er een veiligheidsafstand is gedefinieerd, trekt de TNC het gereedschap met deze waarde terug.Zodra een positie zich weer binnen het toegestane verplaatsingsbereik bevindt, positioneert de TNC het gereedschap met positioneerlogica daar naartoe en daarbij wordt eventueel rekening gehouden met een gedefinieerde positioneerafstand.
  - **Op limiet bewerken**:
    De TNC stopt bewegingen in de richting van de negatieve gereedschapsas, maar voert alle bewegingen buiten de limiet in het bewerkingsvlak uit.Zodra de positie in de gereedschapsas zich weer binnen het verplaatsingsbereik bevindt, verplaatst de TNC het gereedschap weer zoals geprogrammeerd.Functie is niet beschikbaar in positieve gereedschapsasrichting.

- Gedeelte **Extra gegevens**:
  - **Veiligheidsafst.**:
    veiligheidsafstand waarmee de TNC het gereedschap in de richting van de positieve gereedschapsas verplaatst, wanneer een positie een grensvlak overschrijdt.De waarde werkt incrementeel.Wanneer 0 is ingevoerd, blijft het gereedschap staan op het intredepunt.
  - **Positioneerafst**.:
    voorstop-afstand waarop de TNC het gereedschap positioneert nadat het gereedschap zich weer binnen het verplaatsingsbereik bevindt.De waarde werkt incrementeel op het terugkeerpunt.

Positioneerlogica

De TNC verplaatst zich tussen de uittrede- en terugkeerpositie met de volgende positioneerlogica:

- voor zover gedefinieerd, zet de TNC het gereedschap in positieve machineasrichting met de **veiligheidsafst**. vrij.Als Vlakken zwenken actief is (**PLANE**-functie), zet de TNC het gereedschap in de actieve richting van de gereedschapsas met de **veiligheidsafst**. vrij.
- Aansluitend positioneert de TNC het gereedschap op een rechte naar de terugkeerpositie.De TNC verschuift de terugkeerpositie met de **positioneerafst.** in positieve gereedschapsasrichting wanneer deze is gedefinieerd.
- Ten slotte verplaatst de TNC het gereedschap naar de terugkeerpositie en werkt het programma verder af.



Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de TNC het gereedschap bij actieve **M128** (**FUNCTION TCPM**) en gezwenkte hoofdassen steeds in de richting van de machineas Z met de **veiligheidsafst.** vrijzet!

11.6 Adaptieve aanzetregeling AFC (software-optie)


Toepassing

De functie **AFC** moet door de machinefabrikant vrijgegeven en aangepast worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

Uw machinefabrikant kan met name ook hebben vastgelegd of de TNC het spilvermogen of een willekeurige andere waarde als ingangswaarde voor de aanzetregeling moet gebruiken.

Voor gereedschappen met een diameter van minder dan 5 mm is de adaptieve aanzetregeling niet zinvol.De grensdiameter kan ook groter zijn als het nominale vermogen van de spil zeer hoog is.

Bij bewerkingen waarbij aanzet en spiltoerental bij elkaar moeten passen (b.v. bij schroefdraad tappen), mag geen adaptieve aanzetregeling worden gebruikt.

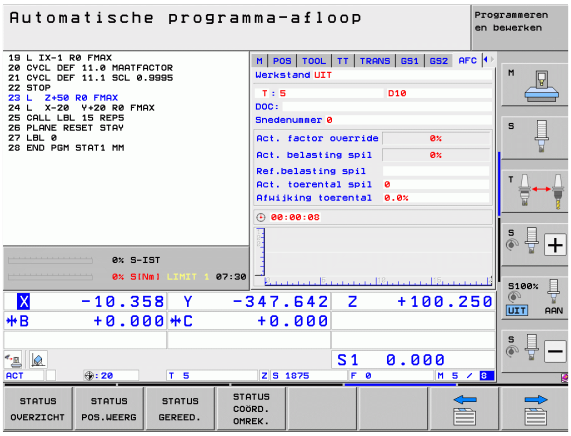

Afhankelijk van het actuele spilvermogen regelt de TNC bij de adaptieve aanzetregeling automatisch de baanaanzet bij het afwerken van een programma.Het bij elk bewerkingsgedeelte behorende spilvermogen moet in een leersnede worden bepaald en wordt door de TNC in een bestand behorend bij het bewerkingsprogramma opgeslagen.Bij de start van het desbetreffende bewerkingsgedeelte die normaliter door inschakeling van de spil plaatsvindt, regelt de TNC dan de aanzet zodanig dat deze zich binnen de door u gedefinieerde grenzen bevindt.

Op deze wijze kan worden voorkomen dat veranderende snij-omstandigheden negatieve gevolgen hebben voor gereedschap, werkstuk en machine.Snij-omstandigheden veranderen speciaal door:

- slijtage van gereedschap
- wisselende snijdieptes die vaker bij gietstukken voorkomen
- hardheidsafwijkingen die door materiaalinsluitingen ontstaan

De inzet van de adaptieve aanzetregeling AFC biedt de volgende voordelen:

- Optimalisering van de bewerkingstijd
  Door het regelen van de aanzet probeert de TNC de vooraf ingeleerde maximale waarde van de spilcapaciteit gedurende de totale bewerkingstijd aan te houden.De totale bewerkingstijd wordt verkort door vergroting van de aanzet in bewerkingszones waarin minder materiaal wordt verwijderd
- Gereedschapsbewaking
  Als het spilvermogen de ingeleerde maximumwaarde overschrijdt, reduceert de TNC de aanzet totdat het referentiespilvermogen weer bereikt is.Wordt bij het bewerken het maximale spilvermogen overschreden en gelijktijdig de door u gedefinieerde minimumaanzet onderschreden, dan reageert de TNC met uitschakeling.Hierdoor kan gevolgschade na breuk of slijtage van de frees worden voorkomen.
- Beveiliging van de mechanische machinedelen
  Door tijdig de aanzet te reduceren en te reageren met de bijbehorende uitschakeling kan machineschade door overbelasting worden voorkomen

AFC-basisinstellingen definiëren

In de tabel **AFC.TAB**, die in de rootdirectory **TNC:** behoort te zijn opgeslagen, worden de regelinstellingen vastgelegd waarmee de TNC de aanzetregeling moet uitvoeren.

De gegevens in deze tabel zijn standaardwaarden die bij de leersnede worden gekopieerd naar een bestand dat bij het desbetreffende bewerkingsprogramma hoort, en dienen als basis voor de regeling.De volgende gegevens moeten in deze tabel worden gedefinieerd:

Kolom	Functie
NR	Doorlopend regelnummer in de tabel (heeft verder geen functie)
AFC	Naam van de regelinstelling.Deze naam moet in de kolom **AFC** van de gereedschapstabel worden ingevoerd.Daarin is de toewijzing van de regelparameters aan het gereedschap vastgelegd
FMIN	Aanzet waarbij de TNC op overbelasting moet reageren.Waarde in procenten gerelateerd aan de geprogrammeerde aanzet invoeren.Invoerbereik: 50 bis 100%
FMAX	Maximale aanzet in het materiaal tot welke waarde de TNC automatisch de aanzet mag verhogen.Waarde in procenten gerelateerd aan de geprogrammeerde aanzet invoeren
FIDL	Aanzet waarmee de TNC moet verplaatsen, wanneer het gereedschap niet snijdt (aanzet in de lucht).Waarde in procenten gerelateerd aan de geprogrammeerde aanzet invoeren
FENT	Aanzet waarmee de TNC moet verplaatsen, wanneer het gereedschap in het materiaal insteekt of zich daaruit terugtrekt.Waarde in procenten gerelateerd aan de geprogrammeerde aanzet invoeren.Maximale invoerwaarde: 100%

Kolom	Functie
OVLD	Reactie die de TNC bij overbelasting moet uitvoeren: ■ **M**: uitvoeren van een door de machinefabrikant gedefinieerde macro ■ **S**: direct een NC-stop uitvoeren ■ **F**: NC-stop uitvoeren, wanneer het gereedschap uit het materiaal is gehaald ■ **E**: alleen een foutmelding op het beeldscherm laten weergeven ■ **-**: geen overbelastingsreactie uitvoeren De TNC voert de overbelastingsreactie uit als bij een actieve regeling het maximale spilvermogen meer dan 1 seconde lang wordt overschreden en tegelijk de door u gedefinieerde minimumaanzet wordt onderschreden.De gewenste functie via het ASCII-toetsenbord invoeren
POUT	Spilvermogen waarbij de TNC een terugtrekking uit het werkstuk moet herkennen.Waarde in procenten gerelateerd aan de ingeleerde referentiebelasting invoeren.Aanbevolen waarde: 8%
SENS	Gevoeligheid (agressiviteit) van de regeling.Er kan een waarde tussen 50 en 200 worden ingevoerd.50 komt overeen met een trage, 200 met een zeer agressieve regeling.Een agressieve regeling reageert snel en met grote waardeveranderingen; ze neigt echter tot 'doorschieten'.Aanbevolen waarde: 100
PLC	Waarde die de TNC aan het begin van een bewerkingsgedeelte aan de PLC moet doorgeven.De functie wordt door de machinefabrikant vastgelegd. Raadpleeg het machinehandboek

U kunt in de tabel **AFC.TAB** willekeurig veel regelinstellingen (regels) definiëren.

Wanneer in de directory **TNC:** geen tabel AFC.TAB aanwezig is, gebruikt de TNC een intern vast gedefinieerde regelinstelling voor de leersnede.Het is echter raadzaam in principe altijd met de tabel AFC.TAB te werken.

Ga als volgt te werk bij het maken van het bestand AFC.TAB (dit is alleen nodig wanneer dit bestand nog niet beschikbaar is):

- Werkstand **Programmeren/bewerken** selecteren
- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Directory **TNC:** selecteren
- Nieuw bestand **AFC.TAB** openen, met ENT-toets bevestigen: de TNC geeft een lijst met tabelformaten weer
- Tabelformaat **AFC.TAB** kiezen en met ENT-toets bevestigen: de TNC maakt de tabel met de regelinstelling **standaard**

Leersnede uitvoeren

De TNC beschikt over diverse functies waarmee u een leersnede kunt starten en beëindigen:

- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3**: de TNC start een snede-sequentie met actieve AFC.Het omschakelen van de leersnede naar de regelmodus vindt plaats zodra het referentievermogen via de leerfase kon worden bepaald of wanneer aan een van de instellingen **TIME**, **DIST** of **LOAD** is voldaan.Met **TIME** definieert u de maximale duur van de leerfase in seconden.**DIST** definieert het maximale traject voor de leersnede.Met **LOAD** kunt u een referentiebelasting direct invoeren.De gegevens in **TIME**, **DIST** en **LOAD** werken modaal. U kunt de desbetreffende functie door opnieuw te programmeren met de waarde 0 terugzetten.
- **FUNCTION AFC CUT END**: de functie **AFC CUT END** beëindigt de AFC-regeling
- **FUNCTION AFC CTRL**: de functie **AFC CTRL** start de regelmodus vanaf de plaats waar deze regel wordt afgewerkt (ook wanneer de leerfase nog niet is beëindigd)

Ga als volgt te werk om de AFC-functies voor het starten en beëindigen van de leersnede te programmeren:

- In de werkstand Programmeren de toets SPEC FCT selecteren
- Softkey PROGRAMMAFUNCTIES selecteren
- Softkey FUNCTION AFC selecteren
- Functie selecteren

Bij een leersnede kopieert de TNC eerst voor elk bewerkingsgedeelte de in de tabel AFC.TAB gedefinieerde basisinstellingen naar het bestand **<name>.H.AFC.DEP**.**<name>** heeft hier betrekking op de naam van het NC-programma waarvoor de leersnede is uitgevoerd.Bovendien registreert de TNC het tijdens de leersnede opgetreden maximale spilvermogen en slaat deze waarde ook in de tabel op.

Elke regel van het bestand **<name>.H.AFC.DEP** komt overeen met een bewerkingsgedeelte dat met **FUNCTION AFC CUT BEGIN** wordt gestart en met **FUNCTION AFC CUT END** wordt beëindigd.Alle gegevens van het bestand **<name>.H.AFC.DEP** kunt u bewerken, voorzover u nog wilt optimaliseren.Wanneer u de optimalisaties ten opzichte van de in de tabel AFC.TAB ingevoerde waarden hebt uitgevoerd, plaatst de TNC een ***** vóór de regelinstelling in de kolom AFC.Behalve de gegevens uit de tabel AFC.TAB (zie "AFC-basisinstellingen definiëren" op pagina 449), slaat de TNC nog de volgende aanvullende informatie op in het bestand **<name>.H.AFC.DEP**:

Kolom	Functie
NR	Nummer van het bewerkingsgedeelte
TOOL	Nummer of naam van het gereedschap waarmee het bewerkingsgedeelte is uitgevoerd (kan niet worden bewerkt)
IDX	Index van het gereedschap waarmee het bewerkingsgedeelte is uitgevoerd (kan niet worden bewerkt)
N	Onderscheid voor gereedschapsoproep: ■ **0**: gereedschap is met het gereedschapsnummer opgeroepen ■ **1**: gereedschap is met de gereedschapsnaam opgeroepen
PREF	Referentiebelasting van de spil.De TNC bepaalt de waarde in procenten, gerelateerd aan het nominale vermogen van de spil
ST	Status van het bewerkingsgedeelte: ■ **L**: bij de volgende afwerking wordt voor dit bewerkingsgedeelte een leersnede uitgevoerd, waarbij reeds ingevoerde waarden in deze regel door de TNC worden overschreven ■ **C**: leersnede met succes uitgevoerd.De volgende afwerking kan met een automatische aanzetregeling worden uitgevoerd
AFC	Naam van de regelinstelling

Voordat u een leersnede uitvoert, moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

- Indien nodig, moeten de regelinstellingen in de tabel AFC.TAB worden aangepast
- De gewenste regelinstelling voor alle gereedschappen in de kolom **AFC** van de gereedschapstabel TOOL.T invoeren
- Programma selecteren dat u wilt inleren
- Functie Adaptieve aanzetregeling met de softkey activeren (zie "AFC activeren/deactiveren" op pagina 455)

Wanneer u een leersnede uitvoert, toont de TNC in een apart venster het tot dat tijdstip bepaalde spil-referentievermogen.

U kunt het referentievermogen op elk gewenst moment terugzetten door op de softkey PREF RESET te drukken.De TNC start de leerfase dan opnieuw.

Wanneer u een leersnede uitvoert, zet de TNC intern de spiloverride op 100%.U kunt het spiltoerental dan niet meer veranderen.

U kunt tijdens de leersnede met de aanzet-override de bewerkingsaanzet willekeurig wijzigen en zo invloed op de vastgestelde referentiebelasting uitoefenen.

U moet niet de complete bewerkingsstap in de leermodus uitvoeren.Wanneer de snij-omstandigheden niet langer aanzienlijk veranderen, kunt u direct omschakelen naar de modus Regelen.Als u hiervoor de softkey LEREN BEËINDIGEN indrukt, verandert de status van **L** in **C**.

U kunt een leersnede zo vaak herhalen als u wilt.Zet hiervoor de status **ST** weer handmatig op **L**.Een herhaling van de leersnede kan nodig zijn wanneer de geprogrammeerde aanzet veel te hoog geprogrammeerd was en tijdens de bewerkingsstap de aanzet-override sterk moest worden gereduceerd.

De TNC verandert de status Leren (**L**) alleen in de status Regelen (**C**) wanneer de vastgestelde referentiebelasting meer dan 2% bedraagt.Bij kleinere waarden is een adaptieve aanzetregeling niet mogelijk.

Ga als volgt te werk om het bestand **<name>.H.AFC.DEP** te selecteren en eventueel te bewerken:



- Werkstand **Automatische programma-afloop** selecteren



- Softkeybalk omschakelen

AFC INSTEL-LINGEN

- Tabel van de AFC-instellingen selecteren
- Indien nodig, optimalisaties uitvoeren



Let erop dat het bestand **<name>.H.AFC.DEP** niet kan worden bewerkt, zolang u bezig bent het NC-programma **<name>.H** uit te voeren.De TNC geeft de gegevens in de tabel dan in rood weer.

De TNC zet de bewerkingsblokkering pas terug wanneer een van de volgende functies is uitgevoerd:

- **M02**
- **M30**
- **END PGM**

U kunt het bestand **<name>.H.AFC.DEP** ook in de werkstand Programmeren/bewerken wijzigen.Indien nodig, kunt u daar ook een bewerkingsgedeelte (complete regel) wissen.



Om het bestand **<name>.H.AFC.DEP** te kunnen bewerken, moet u eventueel het bestandsbeheer zo instellen dat de TNC afhankelijke bestanden weergeeft (zie "PGM MGT configureren" op pagina 691).

AFC activeren/deactiveren



▶ Werkstand **Automatische programma-afloop** selecteren




▶ Softkeybalk omschakelen



▶ Adaptieve aanzetregeling activeren: softkey op AAN zetten, de TNC geeft in de digitale uitlezing het AFC-symbool weer (zie "Statusweergaven" op pagina 85)



▶ Adaptieve aanzetregeling deactiveren: softkey op UIT zetten

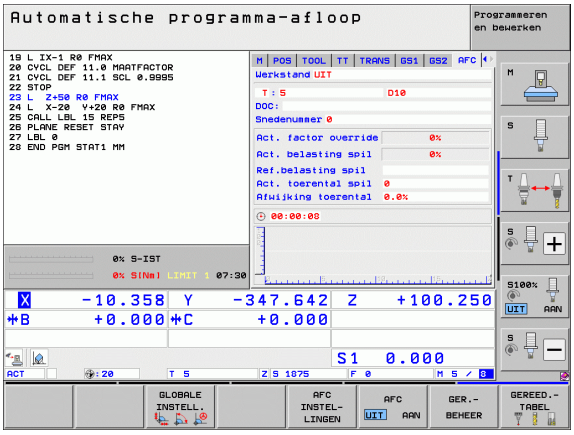

De adaptieve aanzetregeling blijft actief totdat u deze weer met de softkey deactiveert.De TNC slaat de positie van de softkey op en behoudt deze ook na een stroomonderbreking.

Wanneer de adaptieve aanzetregeling in de modus **Regelen** actief is, zet de TNC intern de spil-override op 100%.U kunt het spiltoerental dan niet meer veranderen.

Wanneer de adaptieve aanzetregeling in de modus **Regelen** actief is, neemt de TNC de functie van de aanzet-override over:

- als u de aanzet-override verhoogt, heeft dit geen invloed op de regeling.
- Als u de aanzet-override meer dan **10%** reduceert ten opzichte van de maximale positie, schakelt de TNC de adaptieve aanzetregeling uit.In dit geval geeft de TNC een venster met de desbetreffende instructietekst weer

In NC-regels waarin **FMAX** is geprogrammeerd, is de adaptieve aanzetregeling **niet actief**.

Regelsprong bij actieve aanzetregeling is toegestaan, de TNC houdt rekening met het snedenummer van de positie voor voortzetting.

De TNC toont in de aanvullende statusweergave diverse gegevens als de adaptieve aanzetregeling actief is (zie "Adaptieve aanzetregeling AFC (tab AFC, software-optie)" op pagina 94).Ook geeft de TNC in de digitale uitlezing het symbool  weer.

Protocolbestand

Tijdens een leersnede slaat de TNC voor elk bewerkingsgedeelte verschillende informatie in het bestand **<name>.H.AFC2.DEP** op.**<name>** heeft hier betrekking op de naam van het NC-programma waarvoor de leersnede is uitgevoerd.Bij het regelen actualiseert de TNC de gegevens en voert verschillende verwerkingen uit.De volgende gegevens zijn in deze tabel opgeslagen:

Kolom	Functie
NR	Nummer van het bewerkingsgedeelte
TOOL	Nummer of naam van het gereedschap waarmee het bewerkingsgedeelte is uitgevoerd
IDX	Index van het gereedschap waarmee het bewerkingsgedeelte is uitgevoerd
SNOM	Nominaal toerental van de spil [omw/min]
SDIF	Maximaal verschil van het spiltoerental in % van het nominale toerental
LTIME	Bewerkingstijd voor de leersnede
CTIME	Bewerkingstijd voor de regelsnede
TDIFF	Tijdverschil tussen de bewerkingstijd bij leren en regelen in %
PMAX	Maximaal opgetreden spilvermogen tijdens de bewerking.De TNC geeft de waarde weer in procenten, gerelateerd aan het nominaal vermogen van de spil
PREF	Referentiebelasting van de spil.De TNC geeft de waarde weer in procenten, gerelateerd aan het nominale vermogen van de spil
FMIN	Kleinste aanzetfactor die is opgetreden.De TNC geeft de waarde weer in procenten, gerelateerd aan de geprogrammeerde aanzet
OVLD	Reactie die de TNC bij overbelasting heeft uitgevoerd: ■ **M**: er is een door de machinefabrikant gedefinieerde macro uitgevoerd ■ **S**: er is een directe NC-stop uitgevoerd ■ **F**: NC-stop is uitgevoerd nadat het gereedschap uit het materiaal is gehaald ■ **E**: er is een foutmelding op het beeldscherm weergegeven ■ **-**: er is geen overbelastingsreactie uitgevoerd
BLOCK	Regelnummer waarmee het bewerkingsgedeelte begint

De TNC bepaalt de totale bewerkingstijd voor alle leersneden (**LTIME**), alle regelsneden (**CTIME**) en het totale tijdverschil (**TDIFF**) en voert deze gegevens in achter het sleutelwoord **TOTAL** in de laatste regel van het protocolbestand.

De TNC kan het tijdverschil (**TDIFF**) alleen bepalen wanneer de leersnede volledig wordt uitgevoerd.Anders blijft de kolom leeg.

Ga als volgt te werk als u het bestand **<name>.H.AFC2.DEP** wilt selecteren:

- Werkstand **Automatische programma-afloop** selecteren
- Softkeybalk omschakelen
- AFC INSTEL-LINGEN: Tabel van de AFC-instellingen selecteren
- TABEL-EVALU-ATIE: Protocolbestand weergeven

Gereedschapsbreuk/-slijtage bewaken



Deze functie moet door de machinefabrikant vrijgegeven en aangepast worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

Met de functie breuk-/slijtagebewaking kan een snede-gerelateerde gereedschapsbreuk bij een actieve AFC worden herkend.

Via door de machinefabrikant definieerbare functies kunt u de procentuele waarden voor slijtage- of breukherkenning gerelateerd aan het nominale vermogen definiëren.

Bij over- of onderschrijding van het gedefinieerde grensvermogen van de spil voert de TNC een NC-stop uit.

Spilbelasting bewaken



Deze functie moet door de machinefabrikant vrijgegeven en aangepast worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

Met de functie Spilbelastingsbewaking kan de spilbelasting eenvoudig worden bewaakt, om bijv. overbelasting gerelateerd aan het spilvermogen te herkennen.

De functie is onafhankelijk van AFC, dus niet snede-gerelateerd en niet afhankelijk van leersneden.Via een door de machinefabrikant te definiëren functie hoeft alleen de procentuele waarde van het grensvermogen van de spil gerelateerd aan het nominale vermogen te worden gedefinieerd.

Bij over- of onderschrijding van het gedefinieerde grensvermogen van de spil voert de TNC een NC-stop uit.

11.7 Actieve chatter-onderdrukking ACC (software-optie)

Toepassing



De functie **ACC** moet door de machinefabrikant vrijgegeven en aangepast worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

Bij de voorbewerking (high-performance frezen) treden grote freeskrachten op.Afhankelijk van het toerental van het gereedschap evenals van de in de gereedschapsmachine aanwezige resonanties en het spaanvolume (snijkracht bij het frezen) kan zogenoemde "chatter" optreden.Deze "chatter" is een zware belasting voor de machine.Door deze "chatter" ontstaan lelijke markeringen op het werkstukoppervlak.Bovendien slijt het gereedschap door de "chatter" sterk en ongelijkmatig. In extreme gevallen kan er zelfs gereedschapsbreuk optreden.

Om de chatter-neiging van een machine te beperken, biedt HEIDENHAIN nu met **ACC** (**A**ctive **C**hatter **C**ontrol) een effectieve regelaarfunctie aan.Deze regelaarfunctie heeft met name een heel positief effect bij zwaar verspanen.Met ACC is een aanzienlijk beter rendement mogelijk.Afhankelijk van het machinetype kan in dezelfde tijd het verspaningsvolume met wel 25 % of meer worden verhoogd.Gelijktijdig beperkt u daarmee de belasting voor de machine en verhoogt u de standtijd van het gereedschap



Bedenk dat ACC speciaal is ontwikkeld voor zwaar verspanen en met name daarvoor heel effectief kan worden toegepast.Of ACC ook bij normale voorbewerking voordelen biedt, moet u bepalen door goed te testen.

ACC inschakelen/uitschakelen

Om ACC in te schakelen, moet u eerst voor het desbetreffende gereedschap in de gereedschapstabel TOOL.T de kolom **ACC** op 1 instellen en in de kolom **CUT.** het aantal snijkanten van het gereedschap invoeren.Andere instellingen zijn niet nodig.Als **ACC** actief is, toont de TNC bij de digitale uitlezing een desbetreffend symbool.

Om ACC uit te schakelen, moet u de kolom **ACC** op 0 instellen.

11.8 Programma "Achteruit bewerken" maken

Functie

Met deze TNC-functie kunt u de bewerkingsrichting van een contour omkeren.

Houd er rekening mee dat de TNC eventueel een vrije geheugenruimte op de harde schijf nodig heeft die een veelvoud is van de bestandsgrootte van het te converteren programma.

PGM MGT

- Programma selecteren waarvan u de bewerkingsrichting wilt omkeren

SPEC FCT

- Speciale functies selecteren

PROGRAM-MEER-ONDERST.

- Programmeerondersteuning selecteren

PROGRAMMA CONVERTER

- Softkeybalk met functies voor het converteren van programma's selecteren

CONVERT. PGM .FWD .REV

- Programma "Vooruit en achteruit bewerken" maken

De bestandsnaam van het door de TNC nieuw aangemaakte bestand met het programma "Achteruit bewerken" bestaat uit de oude bestandsnaam met de toevoeging **_rev**.Voorbeeld:

- Bestandsnaam van het programma waarvan de bewerkingsrichting moet worden omgedraaid: **CONT1.H**
- Bestandsnaam van het door de TNC gemaakte programma "Achteruit--bewerken: **CONT1_rev.h**

Om een programma "Achteruit bewerken" te kunnen maken, moet de TNC eerst een gelineariseerd programma Vooruit bewerken maken, d.w.z. een programma maken waarin alle contourelementen zijn opgedeeld.Dit programma kan eveneens worden afgewerkt en heeft de bestandsnaamextensie **_fwd.h**.

Eisen aan het te converteren programma

De TNC draait de volgorde van alle in het programma voorkomende **verplaatsingsregels** om.De volgende functies worden niet in het programma **"Achteruit bewerken"** overgenomen:

- Definitie van onbewerkt werkstuk
- Gereedschapsoproepen
- Coördinatenomrekeningscycli
- Bewerkings- en tastcycli
- Cyclusoproepen **CYCL CALL**, **CYCL CALL PAT**, **CYCL CALL POS**
- Additionele **M-FUNCTIES**

HEIDENHAIN adviseert daarom om alleen programma's te converteren die een zuivere contourbeschrijving bevatten.Toegestaan zijn alle op de TNC programmeerbare baanfuncties, inclusief FK-regels.De TNC verschuift **RND**- en **CHF**-regels zodanig dat ze op de juiste plaats op de contour weer worden afgewerkt.

De radiuscorrectie wordt ook dienovereenkomstig in de andere richting verrekend.

Als het programma functies voor het benaderen en verlaten bevat (**APPR/DEP/RND**), moet het programma "Achteruit bewerken" met de grafische programmeerweergave worden gecontroleerd.Bij bepaalde geometrische verhoudingen zouden foutieve contouren kunnen ontstaan.

Het te converteren programma mag geen NC-regels met **M91** of **M92** bevatten.

Toepassingsvoorbeeld

De contour **CONT1.H** moet in meerdere verplaatsingen worden gefreesd.Daartoe werd met de TNC het bestand met het programma "Vooruit bewerken" **CONT1_fwd.h** en het bestand met het programma "Achteruit bewerken" **CONT1_rev.h** aangemaakt.

NC-regels

`...`	
`5 TOOL CALL 12 Z S6000`	Gereedschapsoproep
`6 L Z+100 R0 FMAX`	Terugtrekken in de gereedschapsas
`7 L X-15 Y-15 R0 F MAX M3`	Voorpositioneren in het vlak, spil aan
`8 L Z+0 R0 F MAX`	Startpunt in de gereedschapsas benaderen
`9 LBL 1`	Label instellen
`10 L IZ-2.5 F1000`	Incrementele diepte-instelling
`11 CALL PGM CONT1_FWD.H`	**Programma "Vooruit bewerken" oproepen**
`12 L IZ-2.5 F1000`	Incrementele diepte-instelling
`13 CALL PGM CONT1_REV.H`	**Programma "Achteruit bewerken" oproepen**
`14 CALL LBL 1 REP3`	Programmadeel vanaf regel 9 drie keer herhalen
`15 L Z+100 R0 F MAX M2`	Terugtrekken, einde programma

11.9 Contouren filteren (FCL 2-functie)

Functie

Met deze TNC-functie kunt u contouren filteren die op externe programmeersystemen zijn gemaakt en uitsluitend uit rechte-regels bestaan.Het filter vlakt de contour af. Hierdoor kan meestal sneller en met minder schokken worden afgewerkt.

Uitgaand van het originele programma genereert de TNC - nadat u de filterinstellingen hebt ingevoerd - een afzonderlijk programma met de gefilterde contour.



PGM MGT

▶ Programma kiezen dat u wilt filteren

SPEC FCT

▶ Speciale functies selecteren

PROGRAM-MEER-ONDERST.

▶ Programmeerondersteuning selecteren

PROGRAMMA CONVERTER

▶ Softkeybalk met functies voor het converteren van programma's selecteren

CONVERT.

▶ Filterfunctie kiezen: de TNC toont een apart venster voor de definitie van de filterinstellingen

▶ Lengte van het filterbereik in mm (inch-programma: inch) invoeren.Het filterbereik definieert, telkens uitgaand van het desbetreffende punt, de werkelijke lengte op de contour (voor en na het punt), waarbinnen de TNC punten moet filteren; met de ENT-toets bevestigen

▶ Maximaal toegestane baanafwijking in mm (inch-programma: inch) invoeren: tolerantiewaarde waarmee de gefilterde contour maximaal van de oorspronkelijke contour mag afwijken; met de ENT-toets bevestigen

U kunt alleen klaartekstdialoogprogramma's filteren.De TNC ondersteunt niet het filteren van DIN/ISO-programma's.

Het gemaakte nieuwe bestand kan, afhankelijk van de filterinstellingen, aanzienlijk meer punten (rechte-regels) bevatten dan het oorspronkelijke bestand.

De maximaal toegestane baanafwijking mag de werkelijke puntafstand niet overschrijden, anders lineariseert de TNC de contour te sterk.

Het te filteren programma mag geen NC-regels met **M91** of **M92** bevatten.

De bestandsnaam van het door de TNC gemaakte nieuwe bestand bestaat uit de oude bestandsnaam met de extensie **_flt**.Voorbeeld:

- Bestandsnaam van het programma waarvan de bewerkingsrichting moet worden omgedraaid: **CONT1.H**
- Bestandsnaam van het door de TNC gemaakte gefilterde programma: **CONT1_flt.h**

11.10 Bestandsfuncties

Toepassing

Met de **FUNCTION FILE**-functies kunt u vanuit het NC-programma de bestandsbewerkingen kopiëren, verplaatsen en wissen uitvoeren.



De **FILE**-functies mogen niet op programma's of bestanden worden toegepast waarnaar u eerder met functies zoals **CALL PGM** of **CYCL DEF 12 PGM CALL** hebt verwezen.

Bestandsbewerkingen definiëren

SPEC FCT

▶ Speciale functies selecteren

PROGRAMMA-FUNCTIES

▶ Programmafuncties selecteren

FUNCTION FILE

▶ Bestandsbewerkingen selecteren: de TNC toont de beschikbare functies

Functie	Betekenis	Softkey
FILE COPY	Bestand kopiëren: padnaam van het te kopiëren bestand en padnaam van het doelbestand opgeven.	FILE COPY
FILE MOVE	Bestand verplaatsen: padnaam van het te verplaatsen bestand en padnaam van het doelbestand opgeven.	FILE MOVE
FILE DELETE	Bestand wissen: padnaam van het te wissen bestand opgeven	FILE DELETE

11.11 Coördinatentransformaties definiëren

Overzicht

Als alternatief voor de coördinatentransformatiecyclus 7 **NULPUNTVERSCHUIVING** kunt u ook de klaartekstfunctie **TRANS DATUM** gebruiken.Evenals bij cyclus 7 kunt u met **TRANS DATUM** verschuivingswaarden direct programmeren of een regel uit een te selecteren nulpunttabel activeren.U kunt bovendien gebruikmaken van de functie **TRANS DATUM RESET** waarmee u een actieve nulpuntverschuiving eenvoudig kunt terugzetten.

TRANS DATUM AXIS

Met de functie **TRANS DATUM AXIS** definieert u een nulpuntverschuiving door de invoer van waarden in de desbetreffende as.U kunt in een regel maximaal 9 coördinaten definiëren; incrementele invoer is mogelijk.Ga bij de definitie als volgt te werk:

SPEC FCT

- Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-FUNCTIES

- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren

TRANSFORM

- Transformaties selecteren

TRANS DATUM

- Nulpuntverschuiving **TRANS DATUM** selecteren
- Nulpuntverschuiving in de gewenste assen invoeren, telkens met de ENT-toets bevestigen

Absoluut ingevoerde waarden zijn gerelateerd aan het werkstuknulpunt dat met de functie Referentiepunt vastleggen of door een preset uit de presettabel is vastgelegd.

Incrementele waarden zijn altijd gerelateerd aan het laatst geldige nulpunt – dit kan al verschoven zijn.

Beispiel:NC-regel

```
13 TRANS DATUM AXIS X+10 Y+25 Z+42
```

TRANS DATUM TABLE

Met de functie **TRANS DATUM TABLE** definieert u een nulpuntverschuiving door een nulpuntnummer te selecteren uit een nulpunttabel.Ga bij de definitie als volgt te werk:



- Softkeybalk met speciale functies tonen



- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren



- Transformaties selecteren



- Nulpuntverschuiving **TRANS DATUM** selecteren



- Nulpuntverschuiving **TRANS DATUM TABLE** selecteren
- Regelnummer invoeren dat de TNC moet activeren, met de ENT-toets bevestigen
- Indien gewenst, de naam van de nulpunttabel invoeren waaruit u het nulpuntnummer wilt activeren, met de ENT-toets bevestigen.Wanneer u geen nulpunttabel wilt definiëren, met de toets NO ENT bevestigen



Wanneer u in de regel **TRANS DATUM TABLE** een nulpunttabel hebt geselecteerd, gebruikt de TNC het geprogrammeerde regelnummer slechts tot de volgende oproep van een nulpuntnummer (regelgewijs actieve nulpuntverschuiving).

Wanneer u in de **TRANS DATUM TABLE**-regel geen nulpunttabel hebt gedefinieerd, gebruikt de TNC de met **SEL TABLE** al eerder in het NC-programma geselecteerde nulpunttabel of de in een werkstand Programma-afloop geselecteerde nulpunttabel met status M.

Beispiel:NC-regel

```
13 TRANS DATUM TABLE TABLINE25
```

TRANS DATUM RESET

Met de functie **TRANS DATUM RESET** kunt u een nulpuntverschuiving terugzetten.Het is daarbij niet van belang hoe u het nulpunt eerder hebt gedefinieerd.Ga bij de definitie als volgt te werk:



- Softkeybalk met speciale functies tonen



- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren



- Transformaties selecteren



- Nulpuntverschuiving **TRANS DATUM** selecteren



- Met de cursor teruggaan naar **TRANS AXIS**



- Nulpuntverschuiving **TRANS DATUM RESET** selecteren

Beispiel:NC-regel

```
13 TRANS DATUM RESET
```

Programma-oproep definiëren

Met de functies voor programmaselectie kunt u willekeurige NC-programma's met de functie **SEL PGM** selecteren en deze later met **CALL SELECTED PGM** oproepen.De functie **SEL PGM** is ook toegestaan met stringparameters, zodat u programma-oproepen dynamisch kunt regelen.

Het op te roepen programma definiëren

SPEC FCT
- Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-FUNCTIES
- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren

PGM SELECTIE
- Menu voor functies voor het definiëren van de programmaselectie selecteren

SEL PGM
- Functie **SEL PGM** selecteren: pad direct invoeren of programma via de softkey SELECTIEVENSTER selecteren.Om een stringparameter in te voeren, op de toets Q drukken en vervolgens het stringnummer invoeren

Geselecteerd programma oproepen

SPEC FCT
- Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-FUNCTIES
- Menu voor functies voor de definitie van diverse klaartekstfuncties selecteren

PGM SELECTIE
- Menu voor functies voor het definiëren van de programmaselectie selecteren

CALL SELECTED PGM
- Functie **CALL SELECTED PGM** selecteren: pad direct invoeren of programma via de softkey SELECTIEVENSTER selecteren.Om een stringparameter in te voeren, op de toets Q drukken en vervolgens het stringnummer invoeren

Wanneer u in de regel **TRANS DATUM TABLE** een nulpunttabel hebt geselecteerd, gebruikt de TNC het geprogrammeerde regelnummer slechts tot de volgende oproep van een nulpuntnummer (regelgewijs actieve nulpuntverschuiving).

Wanneer u in de **TRANS DATUM TABLE**-regel geen nulpunttabel hebt gedefinieerd, gebruikt de TNC de met **SEL TABLE** al eerder in het NC-programma geselecteerde nulpunttabel of de in een werkstand Programma-afloop geselecteerde nulpunttabel met status M.

Beispiel:NC-regels

```
13 SEL PGM "ROT34.H"
14 ...
33 CALL SELECTED PGM
34 ...
66 SEL PGM QS35
65 CALL SELECTED PGM
```

11.12 smartWizard

Toepassing

Met de nieuwe smart-Wizard worden smarT.NC en klaartekstdialoog volledig geïntegreerd.Dat betekent dat u in één interface kunt beschikken over de sterke punten van beide.U kunt de volledige flexibiliteit van de op NC-regels gebaseerde programmering van klaartekstdialogen op een willekeurige plaats combineren met de snelle, op invoerschermen gebaseerde programmering van werkstappen van smarT.NC.

Met name in combinatie met SL-cycli, de DXF-converter of bij de grafisch ondersteunde definitie van willekeurige bewerkingspatronen kunt u bij de programmering veel tijd besparen.Maar ook alle andere, in smarT.NC beschikbare bewerkings-UNITs vereenvoudigen het maken van programma's in klaartekstdialoog.



UNIT invoegen

In de smarT.NC-gids vindt u een overzicht van alle beschikbare UNITs.Daar worden ook de principes voor het werken met UNITs beschreven en hoe u in de invoerschermen kunt navigeren.

Let erop dat de eerste UNIT in uw klaartekstdialoogprogramma in principe altijd de programmakop-UNIT 700 moet zijn.Alle UNITs maken gebruiken van gegevens uit UNIT 700 als vooraf ingestelde standaardwaarden.Als er geen standaardwaarden beschikbaar zijn, komt de TNC met een foutmelding.

De UNIT-nummers zijn gebaseerd op het cyclusnummer waarmee de TNC de desbetreffende bewerking uitvoert.

- In uw klaartekstdialoogprogramma de NC-regel selecteren waarna u een UNIT wilt invoegen

SPEC FCT

- Speciale functies selecteren

SMART-UNIT INVOEGEN

- smartWizzard selecteren: de TNC toont een softkeybalk met alle beschikbare UNIT-groepen

GOTO

- Met de toets GOTO de lijst van alle beschikbare UNITs tonen of via de softkeystructuur de gewenste bewerkings-UNIT selecteren: de TNC toont in het rechtergedeelte van het beeldscherm het invoerscherm dat bij de geselecteerde UNIT hoort, in het linkergedeelte van het beeldscherm blijft het klaartekstdialoogprogramma zichtbaar
- Alle vereiste UNIT-parameters invoeren, met de END-toets het invoerscherm verlaten: de TNC voegt alle klaartekstdialoogregels in die bij de geselecteerde UNIT horen

UNIT bewerken

Wijzigingen kunnen direct in het invoerscherm of rechtstreeks in de desbetreffende klaartekstdialoogregel worden uitgevoerd.Hier kunt u zelf bepalen aan welke methode u de voorkeur geeft.

Wanneer u wijzigingen in de desbetreffende klaartekstdialoogregel wilt uitvoeren, selecteert u met de pijltoetsen de te corrigeren waarde.

Wanneer u via het invoerscherm wijzigingen wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk:

- UNIT-beginregel van de UNIT selecteren die u wilt bewerken
- Met de pijltoets naar rechts gaan: de TNC opent het invoerscherm
- De gewenste wijzigingen uitvoeren, met de END-toets de wijzigingen opslaan en het invoerscherm verlaten.



Als u wijzigingen niet wilt accepteren zolang u het invoerscherm nog bewerkt, drukt u op de DEL-toets.De TNC zet dan de gegevens terug zoals ze waren opgeslagen voordat het invoerscherm werd geopend.

Nadat u een UNIT voor het eerst hebt ingevoegd, kunt u willekeurige klaartekstdialoogregels binnen de UNIT invoegen.Als u naderhand klaartekstregels wilt invoegen en vervolgens wijzigingen via het invoerscherm wilt uitvoeren, wist de TNC de ingevoegde regels weer.In die gevallen wijzigingen altijd via de klaartekst-editor uitvoeren.

Het wissen van klaartekstdialoogregels binnen de UNIT is niet toegestaan en kan tot foutmeldingen of verkeerde bewerkingen leiden.

11.13 Tekstbestanden maken


Toepassing

Op de TNC kunnen teksten d.m.v. een teksteditor gemaakt en bewerkt worden.Typische toepassingen:

- ervaringswaarden bewaren
- werkwijzen documenteren
- formuleverzamelingen maken

Tekstbestanden zijn bestanden van het type .A (ASCII).Wanneer andere bestanden bewerkt moeten worden, dan moeten deze eerst naar type .A geconverteerd worden.

Tekstbestanden zijn bestanden van het type .A (ASCII).Wanneer andere bestanden bewerkt moeten worden, gebruik dan de extra tool **Mousepad**(zie "Tekstbestanden weergeven of bewerken" op pagina 150).

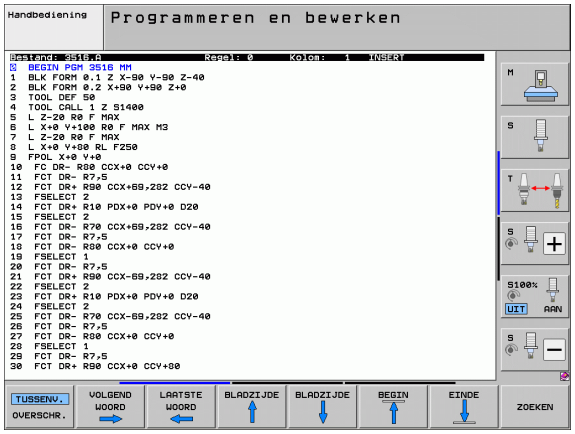

Tekstbestand openen en verlaten

- Werkstand Programmeren/bewerken selecteren
- Bestandsbeheer oproepen: PGM MGT-toets indrukken
- Bestanden van het type .A weergeven: achtereenvolgens softkey TYPE KIEZEN en softkey WEERGEVEN .A indrukken
- Bestand selecteren en met softkey KIEZEN of ENT-toets openen of een nieuw bestand openen: nieuwe naam invoeren en met ENT-toets bevestigen

Wanneer u de teksteditor wilt verlaten, dan moet bestandsbeheer opgeroepen worden en een bestand van een ander type, bijv. een bewerkingsprogramma, geselecteerd worden.

Cursorbewegingen	Softkey
Cursor een woord naar rechts	VOLGEND WOORD →
Cursor een woord naar links	LAATSTE WOORD ←
Cursor naar de volgende beeldschermpagina	BLADZIJDE ↓
Cursor naar de vorige beeldschermpagina	BLADZIJDE ↑
Cursor naar het begin van het bestand	BEGIN ↑
Cursor naar het einde van het bestand	EINDE ↓

Bewerkingsfuncties	Toets
Nieuwe regel beginnen	RET
Teken links van de cursor wissen	X
Spatie invoegen	SPACE
Omschakelen hoofdletters/kleine letters	SHIFT SPACE

Teksten bewerken

In de eerste regel van de teksteditor bevindt zich een informatiebalk, die de bestandsnaam, de plaats en de schrijfmodus van de cursor (Engels:blokje) toont:

Bestand: naam van het tekstbestand
Regel: actuele regelpositie van de cursor
Kolom: actuele kolompositie van de cursor
INSERT: nieuw ingevoerde tekens worden ingevoegd
OVERWRITE: nieuw ingevoerde tekens overschrijven de aanwezige tekst op de cursorpositie

De tekst wordt ingevoegd op de positie waar de cursor op dat moment staat.Met de pijltoetsen kan de cursor op elke willekeurige plaats in het tekstbestand gezet worden.

De regel waarop de cursor staat, wordt gekleurd weergegeven.Een regel kan maximaal 77 tekens bevatten en wordt d.m.v. de RET-toets (Return) of ENT-toets op de volgende regel voortgezet.

Tekens, woorden en regels wissen en weer invoegen

Met de teksteditor kunnen hele woorden of regels gewist en op een andere plaats weer ingevoegd worden.

- Cursor op het woord of de regel zetten die/dat gewist en op een andere plaats weer ingevoegd moet worden
- Softkey WOORD WISSEN of REGEL WISSEN indrukken: de tekst wordt verwijderd en tijdelijk opgeslagen
- Cursor op de positie zetten waar de tekst ingevoegd moet worden en softkey REGEL/WOORD INVOEGEN indrukken

Functie	Softkey
Regel wissen en tijdelijk opslaan	REGELS WISSEN
Woord wissen en tijdelijk opslaan	WOORD WISSEN
Teken wissen en tijdelijk opslaan	TEKENS WISSEN
Regel of woord na het wissen weer invoegen	REGEL/ WOORD TUSSENV.


Tekstblokken bewerken

Tekstblokken van willekeurige grootte kunnen gekopieerd, gewist en op een andere plaats weer ingevoegd worden.In elk geval moet eerst het gewenste tekstblok gemarkeerd worden:

- Tekstblok markeren: cursor op het teken zetten van waaraf de tekstmarkering moet beginnen

BLOK MARKEREN

- Softkey BLOK MARKEREN indrukken
- Cursor op het teken zetten waar de tekstmarkering moet stoppen.Wanneer de cursor met de pijltoetsen direct naar boven of beneden wordt verplaatst, worden de tussenliggende tekstregels volledig gemarkeerd – de gemarkeerde tekst wordt gekleurd weergegeven

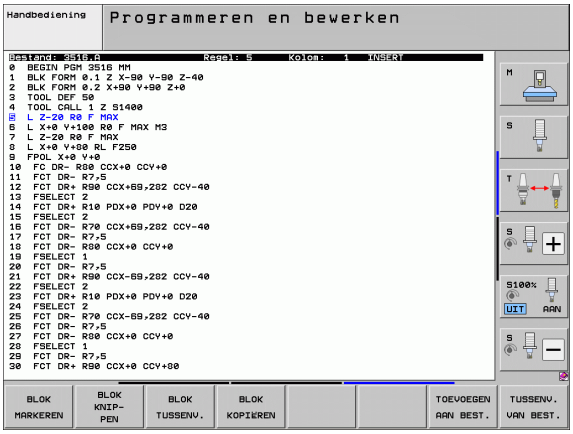

Nadat het gewenste tekstblok gemarkeerd is, kan de tekst met onderstaande softkeys verder worden bewerkt:

Functie	Softkey
Gemarkeerde blok wissen en tijdelijk opslaan	BLOK KNIP-PEN
Gemarkeerde blok tijdelijk opslaan, zonder te wissen (kopiëren)	BLOK TUSSENV.

Wanneer het tijdelijk opgeslagen blok op een andere plaats moet worden ingevoegd, gaat dat als volgt:

- Cursor op de positie zetten waar het tijdelijk opgeslagen tekstblok moet worden ingevoegd

BLOK TUSSENV.

- Softkey BLOK INVOEGEN indrukken: de tekst wordt ingevoegd

Zolang de tekst in het tijdelijke geheugen staat, kan zij willekeurig vaak worden ingevoegd.

Overdracht van het gemarkeerde blok naar een ander bestand

- Het tekstblok markeren zoals reeds beschreven

TOEVOEGEN AAN BEST.

- Softkey TOEVOEGEN AAN BESTAND indrukken.De TNC toont de dialoog **Doelbestand =**
- Pad en naam van het doelbestand invoeren.De TNC voegt het gemarkeerde tekstblok toe aan het doelbestand.Wanneer er geen doelbestand met de ingevoerde naam bestaat, dan schrijft de TNC de gemarkeerde tekst in een nieuw bestand.

Ander bestand op de cursorpositie invoegen

- De cursor op de plaats in de tekst zetten waar een ander tekstbestand moet worden ingevoegd

TUSSENV. VAN BEST.

- Softkey BESTAND INVOEGEN indrukken.De TNC toont de dialoog **Bestandsnaam =**
- Pad en naam invoeren van het bestand dat moet worden ingevoegd

Tekstdelen zoeken

De zoekfunctie van de teksteditor vindt woorden of strings in de tekst.De TNC biedt twee mogelijkheden.



Actuele tekst zoeken

De zoekfunctie moet een woord vinden dat overeenkomt met het woord waarop de cursor staat:

- Cursor op het gewenste woord zetten.
- Zoekfunctie selecteren: softkey ZOEKEN indrukken
- Softkey ACTUEEL WOORD ZOEKEN indrukken
- Zoekfunctie verlaten: softkey EINDE indrukken

Willekeurige tekst zoeken

- Zoekfunctie selecteren: softkey ZOEKEN indrukken.De TNC toont de dialoog **Zoek tekst:**
- Gezochte tekst invoeren
- Tekst zoeken: softkey UITVOEREN indrukken
- Zoekfunctie verlaten: softkey EINDE indrukken

11.14 Werken met snijgegevenstabellen


Aanwijzing

De TNC moet door de machinefabrikant voor het werken met snijgegevenstabellen voorbereid zijn.

Het kan zijn dat enkele van de hier omschreven functies of additionele functies niet beschikbaar zijn op uw machine.Raadpleeg uw machinehandboek.

Toepassingsmogelijkheden

Via snijgegevenstabellen waarin willekeurige combinaties van materiaal/snijmateriaal zijn vastgelegd, kan de TNC uit de snijsnelheid V_C en de tandaanzet f_Z het spiltoerental S en de baanaanzet F berekenen.Voor de berekening is het noodzakelijk dat in het programma het werkstukmateriaal en in een gereedschapstabel verschillende gereedschapsspecifieke eigenschappen zijn vastgelegd.

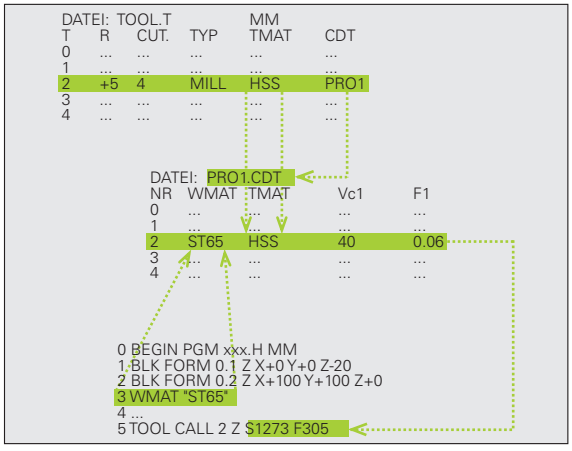

Voordat de snijgegevens automatisch door de TNC worden berekend, moet in de werkstand Programmatest de gereedschapstabel geactiveerd worden (status S) waaruit de TNC de gereedschapsspecifieke gegevens moet halen.

Bewerkingsfuncties voor snijgegevenstabellen	Softkey
Regel invoegen	REGEL TUSSENV.
Regel wissen	REGELS WISSEN
Begin volgende regel selecteren	VOLGENDE REGEL
Tabel sorteren	REGEL-NUMMERS SORTEREN
Oplichtend veld kopiëren (2e softkeybalk)	ACTUELE WAARDE KOPIËREN
Gekopieerd veld invoegen (2e softkeybalk)	GEKOP. WAARDE INVOEGEN
Tabelformaat bewerken (2e softkeybalk)	FORMAAT EDITEREN

Tabel voor werkstukmaterialen

Werkstukmaterialen worden in de tabel WMAT.TAB gedefinieerd (zie afbeelding).WMAT.TAB is standaard in de directory TNC:\ opgeslagen en kan willekeurig veel materiaalnamen bevatten.De materiaalnaam mag maximaal 32 tekens (incl. spaties) lang zijn.De TNC toont de inhoud van de kolom NAME, wanneer in het programma het werkstukmateriaal wordt vastgelegd (zie volgend gedeelte).



Wanneer de standaardmaterialentabel wordt veranderd, moet deze naar een andere directory gekopieerd worden.Anders worden uw veranderingen bij een software-update door de standaardgegevens van HEIDENHAIN overschreven.Definieer dan het pad in het bestand TNC.SYS met het sleutelwoord WMAT= (zie "Configuratiebestand TNC.SYS", pagina 483).

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, moet het bestand WMAT.TAB regelmatig worden opgeslagen.

Werkstukmateriaal in het NC-programma vastleggen

In het NC-programma wordt het materiaal gekozen via de softkey WMAT uit de tabel WMAT.TAB:

SPEC FCT

- Softkeybalk met speciale functies tonen

PROGRAMMA-INSTELL.

- Groep PROGRAMMA-INSTELL. selecteren.

WMAT

- Werkstukmateriaal programmeren: in de werkstand Programmeren/bewerken de softkey WMAT indrukken.


SELECTIE VENSTER

- Tabel WMAT.TAB tonen: softkey SELECTIEVENSTER indrukken. De TNC toont in een overlappend venster de materialen die in WMAT.TAB zijn opgeslagen
- Werkstukmateriaal kiezen: zet de cursor met de pijltoetsen op het gewenste materiaal en bevestig met de ENT-toets.De TNC neemt het materiaal over in de WMAT-regel
- Dialoog beëindigen END-toets indrukken

Wanneer in een programma de WMAT-regel wordt veranderd, komt de TNC met een waarschuwing.Controleer of de in de TOOL CALL-regel opgeslagen snijgegevens nog geldig zijn.

Tabel voor snijmaterialen van het gereedschap

Snijmaterialen van het gereedschap worden in de tabel TMAT.TAB gedefinieerd.TMAT.TAB is standaard in de directory TNC:\ opgeslagen en kan willekeurig veel snijmateriaalnamen bevatten (zie afbeelding).De naam van het snijmateriaal mag maximaal 16 tekens (incl. spaties) lang zijn.De TNC toont de inhoud van de kolom NAME, wanneer in de gereedschapstabel TOOL.T het snijmateriaal van het gereedschap is vastgelegd.

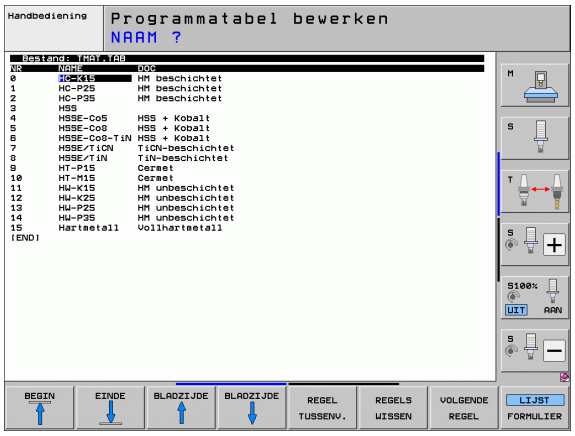


Wanneer de standaardsnijmaterialentabel wordt veranderd, moet deze naar een andere directory gekopieerd worden.Anders worden uw veranderingen bij een software-update door de standaardgegevens van HEIDENHAIN overschreven.Definieer dan het pad in het bestand TNC.SYS met het sleutelwoord TMAT= (zie "Configuratiebestand TNC.SYS", pagina 483).

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, moet het bestand TMAT.TAB regelmatig worden opgeslagen.

Tabel voor snijgegevens

De combinaties van materiaal/snijmateriaal met de bijbehorende snijgegevens worden in een tabel gedefinieerd met de extensie .CDT (Engels: cutting data file: snijgegevenstabel; zie afbeelding).De items in de snijgegevenstabel kunnen door u vrij geconfigureerd worden.Naast de verplichte kolommen NR, WMAT en TMAT kan de TNC maximaal vier snijsnelheids- (V_C)/aanzet- (F)-combinaties beheren.

In de directory TNC:\ wordt de standaardsnijgegevenstabel FRAES_2.CDT opgeslagen.U kunt FRAES_2.CDT willekeurig bewerken en aanvullen of willekeurig veel nieuwe snijgegevenstabellen toevoegen.

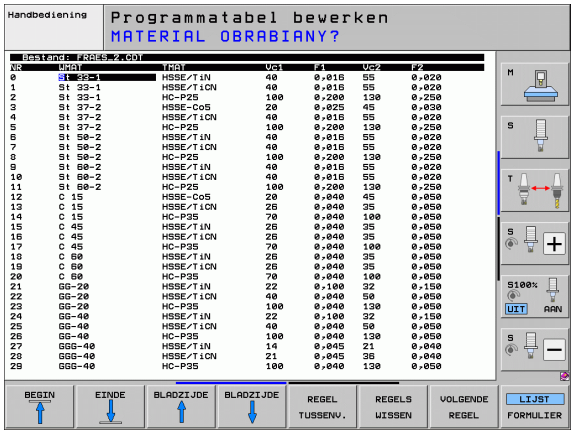

Wanneer de standaardsnijgegevenstabel veranderd wordt, moet deze naar een andere directory gekopieerd worden.Anders worden uw veranderingen bij een software-update door standaardgegevens van HEIDENHAIN overschreven (zie "Configuratiebestand TNC.SYS", pagina 483).

Alle snijgegevenstabellen moeten in dezelfde directory zijn opgeslagen.Wanneer de directory niet de standaarddirectory TNC:\ is:, dan moet in het bestand TNC.SYS na het sleutelwoord PCDT= het pad worden ingevoerd waarin de snijgegevenstabellen zijn opgeslagen.

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, moeten de snijgegevenstabellen regelmatig worden opgeslagen.

Nieuwe snijgegevenstabel aanmaken

- Werkstand Programmeren/bewerken selecteren
- bestandsbeheer kiezen: toets PGM MGT indrukken
- Directory kiezen waarin de snijgegevenstabellen moeten zijn opgeslagen (standaard: TNC:\)
- Willekeurige bestandsnaam en bestandstype .CDT invoeren en met ENT-toets bevestigen
- De TNC opent een standaardsnijgegevenstabel of toont in de rechter beeldschermhelft verschillende tabelformaten (machine-afhankelijk), die zich onderscheiden qua aantal snijsnelheid-/aanzetcombinaties.Zet in dit geval de cursor met de pijltoetsen op het gewenste tabelformaat en bevestig met de ENT-toets.De TNC maakt een nieuwe lege snijgegevenstabel aan

Vereiste gegevens in de gereedschapstabel

- Gereedschapsradius – kolom R (DR)
- Aantal tanden (alleen bij freesgereedschappen) – kolom CUT
- Gereedschapstype – kolom TYPE
- Het gereedschapstype beïnvloedt de berekening van de baanaanzet:
  Freesgereedschap: $F = S \cdot f_Z \cdot z$
  Alle andere gereedschappen: $F = S \cdot f_U$
  S: spiltoerental
  f_Z: aanzet per tand
  f_U: aanzet per omwenteling
  z: aantal tanden
- Snijmateriaal gereedschap – kolom TMAT
- Naam van de snijgegevenstabel die voor dit gereedschap moet worden toegepast – kolom CDT
- Het gereedschapstype, het snijmateriaal van het gereedschap en de naam van de snijgegevenstabel wordt in de gereedschapstabel gekozen via softkeys (zie "Gereedschapstabel: gereedschapsgegevens voor automatische berekening van toerental/aanzet", pagina 191).

Werkwijze bij het werken met automatische toerental-/aanzetberekening

1. Wanneer nog niet geregistreerd: werkstukmateriaal in bestand WMAT.TAB registreren
2. Wanneer nog niet geregistreerd: snijmateriaal in bestand TMAT.TAB registreren
3. Wanneer nog niet geregistreerd: alle gereedschapsspecifieke gegevens die nodig zijn voor de berekening van de snijgegevens, invoeren in de gereedschapstabel:
   - Gereedschapsradius
   - Aantal tanden
   - Gereedschaptype
   - Snijmateriaal gereedschap
   - Bij het gereedschap behorende snijgegevenstabel
4. Wanneer nog niet geregistreerd: snijgegevens in een willekeurige snijgegevenstabel (CDT-bestand) invoeren
5. Werkstand Test: gereedschapstabel activeren van waaruit de TNC de gereedschapsspecifieke gegevens moet halen (status S)
6. In het NC-programma: via softkey WMAT werkstukmateriaal vastleggen
7. In het NC-programma: in de **TOOL CALL**-regel spiltoerental en aanzet via softkeys automatisch laten berekenen

Data-overdracht van snijgegevenstabellen

Wanneer een bestand van het bestandstype .TAB of .CDT via een externe data-interface wordt uitgelezen, slaat de TNC de structuurdefinitie van de tabel ook op.De structuurdefinitie begint met de regel #STRUCTBEGIN en eindigt met de regel #STRUCTEND.Zie voor de betekenis van de afzonderlijke sleutelwoorden de tabel "Structureringsopdracht" (zie "Vrij definieerbare tabellen", pagina 484).Achter #STRUCTEND slaat de TNC de eigenlijke inhoud van de tabel op.

Configuratiebestand TNC.SYS

Het configuratiebestand TNC.SYS moet toegepast worden wanneer uw snijgegevenstabellen niet in de standaarddirectory TNC:\ opgeslagen zijn.Leg dan in de TNC.SYS het pad vast waarin uw snijgegevenstabellen zijn opgeslagen.



Het bestand TNC.SYS moet in de root-directory TNC:\ opgeslagen zijn.

Invoer in TNC.SYS	Betekenis
WMAT=	Pad voor tabel werkstukmateriaal
TMAT=	Pad voor tabel snijmateriaal
PCDT=	Pad voor snijgegevenstabellen

Voorbeeld voor TNC.SYS

```
WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB
TMAT=TNC:\CUTTAB\TMAT_GB.TAB
PCDT=TNC:\CUTTAB\
```


11.15 Vrij definieerbare tabellen

Basisprincipes

In vrij definieerbare tabellen kunt u willekeurige informatie vanuit het NC-programma opslaan en lezen.U kunt daarvoor gebruikmaken van de Q-parameterfuncties **FN 26** t/m **FN 28**.

Het formaat van vrij definieerbare tabellen, d.w.z. de kolommen en kolomeigenschappen, kan met de structuur-editor worden veranderd.Daarmee kunt u tabellen maken die precies op uw toepassing zijn afgestemd.

Bovendien kunt u omschakelen tussen tabelweergave (standaardinstelling) en een invoerschermweergave.

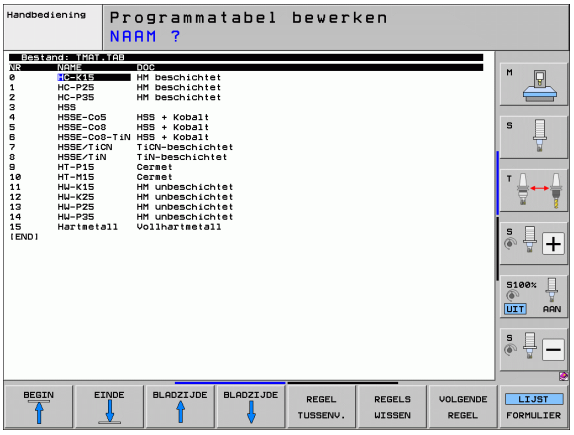


Vrij definieerbare tabellen maken

- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Willekeurige bestandsnaam met extensie .TAB invoeren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC toont een apart venster met vast opgeslagen tabelformaten
- Met de pijltoets het tabelformaat **EXAMPLE.TAB** selecteren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC opent een nieuwe tabel die maar één regel en één kolom bevat
- Om de tabel aan uw behoeften aan te passen, moet u het tabelformaat wijzigen (zie "Tabelformaat wijzigen" op pagina 485)

Wanneer de TNC bij het openen van een nieuw TAB-bestand geen apart venster toont, moet u eerst met de functie COPY SAMPLE FILES de tabelformaten genereren (zie "Patroonbestanden kopiëren" op pagina 677).

Tabelformaat wijzigen

- Druk op de softkey FORMAAT BEWERKEN (2e softkey-niveau): de TNC opent het editor-venster waarin de tabelstructuur "90° geroteerd" wordt weergegeven.Een regel in het editor-venster definieert een kolom in de daarbij behorende tabel.Voor de betekenis van de structureringsopdracht (kopregelgegeven) zie de tabel hieronder.

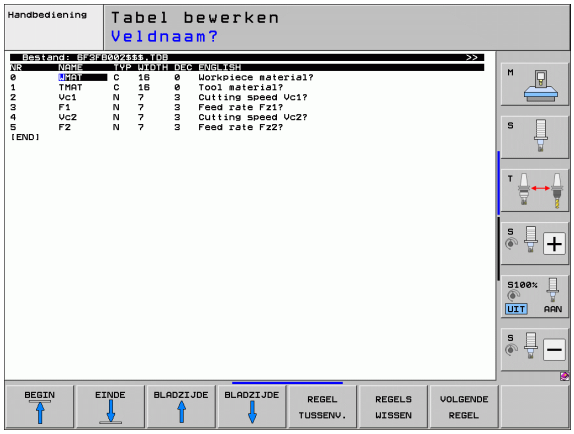

Structuuropdracht	Betekenis
NR	Kolomnummer
NAAM	Kolomkop
TYPE	**N**: numerieke invoer **C**: alfanumerieke invoer **L**: invoerwaarde Long **X**: vast gedefinieerd formaat voor datum en tijd: **hh:mm:ss dd.mm.yyyy**
WIDTH	Breedte van de kolom.Bij type **N** inclusief voorteken, komma en decimalenBij type **X** kunt u via de kolombreedte bepalen of de TNC de complete datum of alleen de tijd moet opslaan
DEC	Aantal decimalen (max. 4, alleen bij type **N** actief)
ENGLISH tot HUNGARIA	Taalafhankelijke dialogen (max. 32 tekens)

De TNC kan maximaal 200 tekens per regel en maximaal 30 kolommen verwerken.

Wanneer aan een bestaande tabel achteraf een kolom moet worden toegevoegd, dan verschuift de TNC de reeds ingevoerde waarden niet automatisch.

Structuur-editor beëindigen

- Druk op de END-toets.De TNC zet gegevens die reeds in de tabel zijn opgeslagen, om in het nieuwe formaat.Elementen die de TNC niet in de nieuwe structuur kan omzetten, worden door # gemarkeerd (bijv. wanneer de kolombreedte verkleind is).

Omschakelen tussen tabel- en invoerschermweergave

Alle tabellen met de extensie **.TAB** kunnen in de lijstweergave of in de invoerschermweergave worden getoond.

- Druk op de softkey LIJST INVOERSCHERM.De TNC schakelt om naar de weergave die in de softkey op dat moment niet oplicht

In de invoerschermweergave toont de TNC in de linker beeldschermhelft de regelnummers met de inhoud van de eerste kolom.


In de rechter beeldschermhelft kunnen de gegevens worden gewijzigd.

- Druk daarvoor op de ENT-toets of klik met de muiscursor in een invoerveld
- Om gewijzigde gegevens op te slaan, moet de END-toets of de softkey OPSLAAN

worden ingedrukt

- Als de wijzigingen niet moeten worden geaccepteerd, moet de DEL-toets of de softkey AFBREKEN

worden ingedrukt

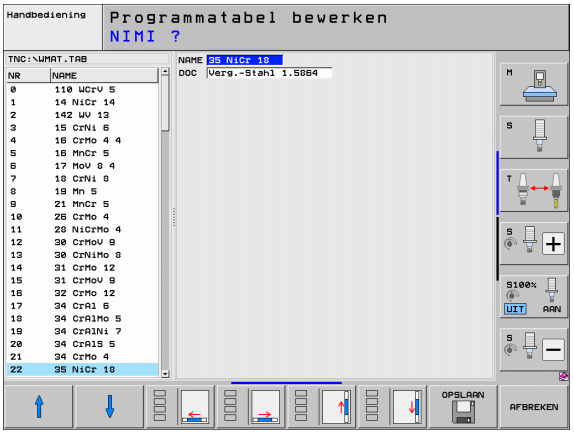

De TNC stemt de invoervelden aan de rechterzijde linkslijnend af op de langste dialoog.Als een invoerveld de maximale weergavebreedte overschrijdt, verschijnt onderaan het venster een scrollbalk.De scrollbalk kan met de muis of met softkeys worden bediend.

FN 26:TABOPEN: vrij definieerbare tabel openen

Met de functie **FN 26: TABOPEN** kan een willekeurige, vrij definieerbare tabel worden geopend, om hierin met FN27 te schrijven of hieruit met **FN 28** te lezen.

In een NC-programma kan altijd maar één tabel geopend zijn.De laatst geopende tabel wordt automatisch gesloten door een nieuwe regel met TABOPEN.

De tabel die wordt geopend, moet de extensie .TAB hebben.

Voorbeeld: tabel TAB1.TAB openen, die in de directory TNC:\DIR1 is opgeslagen

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

FN 27: TABWRITE: in vrij definieerbare tabel schrijven

Met de functie **FN 27: TABWRITE** schrijft u in de tabel die eerder met **FN 26: TABOPEN** is geopend.

In een TABWRITE-regel kunt u maximaal 8 kolomnamen definiëren, d.w.z. in deze kolommen schrijven.De kolomnamen moeten tussen aanhalingstekens staan en door een komma van elkaar worden gescheiden.In Q-parameters legt u de waarde vast die de TNC in de desbetreffende kolom moet schrijven.



Let erop dat de functie **FN 27: TABWRITE** standaard ook in de werkstand Programmatest waarden naar de op dat moment geopende tabel schrijft.Met de functie **FN18 ID990 NR2 IDX16=1** kunt u opvragen in welke werkstand het programma op dat moment wordt uitgevoerd en via een verzoek verhinderen dat bij de programmatest waarden worden geschreven.**FN 18 ID990** geeft de waarde 0 terug, als **FN27** in de werkstand Programmatest wordt uitgevoerd en de waarde 1 als het in een programma-afloopwerkstand wordt uitgevoerd.

U kunt alleen in numerieke tabelvelden schrijven.

Wilt u in meerdere kolommen in een regel beschrijven, dan moet u de in te voeren waarden in opeenvolgende Q-parameternummers opslaan.

Voorbeeld:

in regel 5 van de op dat moment geopende tabel in de kolommen Radius, Diepte en D beschrijven.De waarden die in de tabel moeten worden ingevoerd, moeten in Q-parameters Q5, Q6 en Q7 zijn vastgelegd

```
53 FNO: Q5 = 3,75
54 FNO: Q6 = -5
55 FNO: Q7 = 7,5
56 FN 27: TABWRITE 5/"RADIUS,DIEPTE,D" = Q5
```

FN 28: TABREAD: vrij definieerbare tabel lezen

Met de functie **FN 28: TABREAD** leest u uit de tabel die eerder met **FN 26: TABOPEN** is geopend.

In een TABREAD-regel kunt u maximaal 8 kolomnamen definiëren, d.w.z. lezen.De kolomnamen moeten tussen aanhalingstekens staan en door een komma van elkaar worden gescheiden.Het Q-parameternummer waarin de TNC de eerste gelezen waarde moet schrijven, moet in regel **FN 28** worden vastgelegd.




U kunt alleen in numerieke tabelvelden lezen.

Wilt u meerdere kolommen in een regel lezen, dan slaat de TNC de gelezen waarden in opeenvolgende Q-parameternummers op.

Voorbeeld:

uit regel 6 van de op dat moment geopende tabel de waarden uit de kolommen Radius, Diepte en D lezen.De eerste waarde in Q-parameter Q10 opslaan (tweede waarde in Q11, derde waarde in Q12).

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"RADIUS,DIEPTE,D"
```

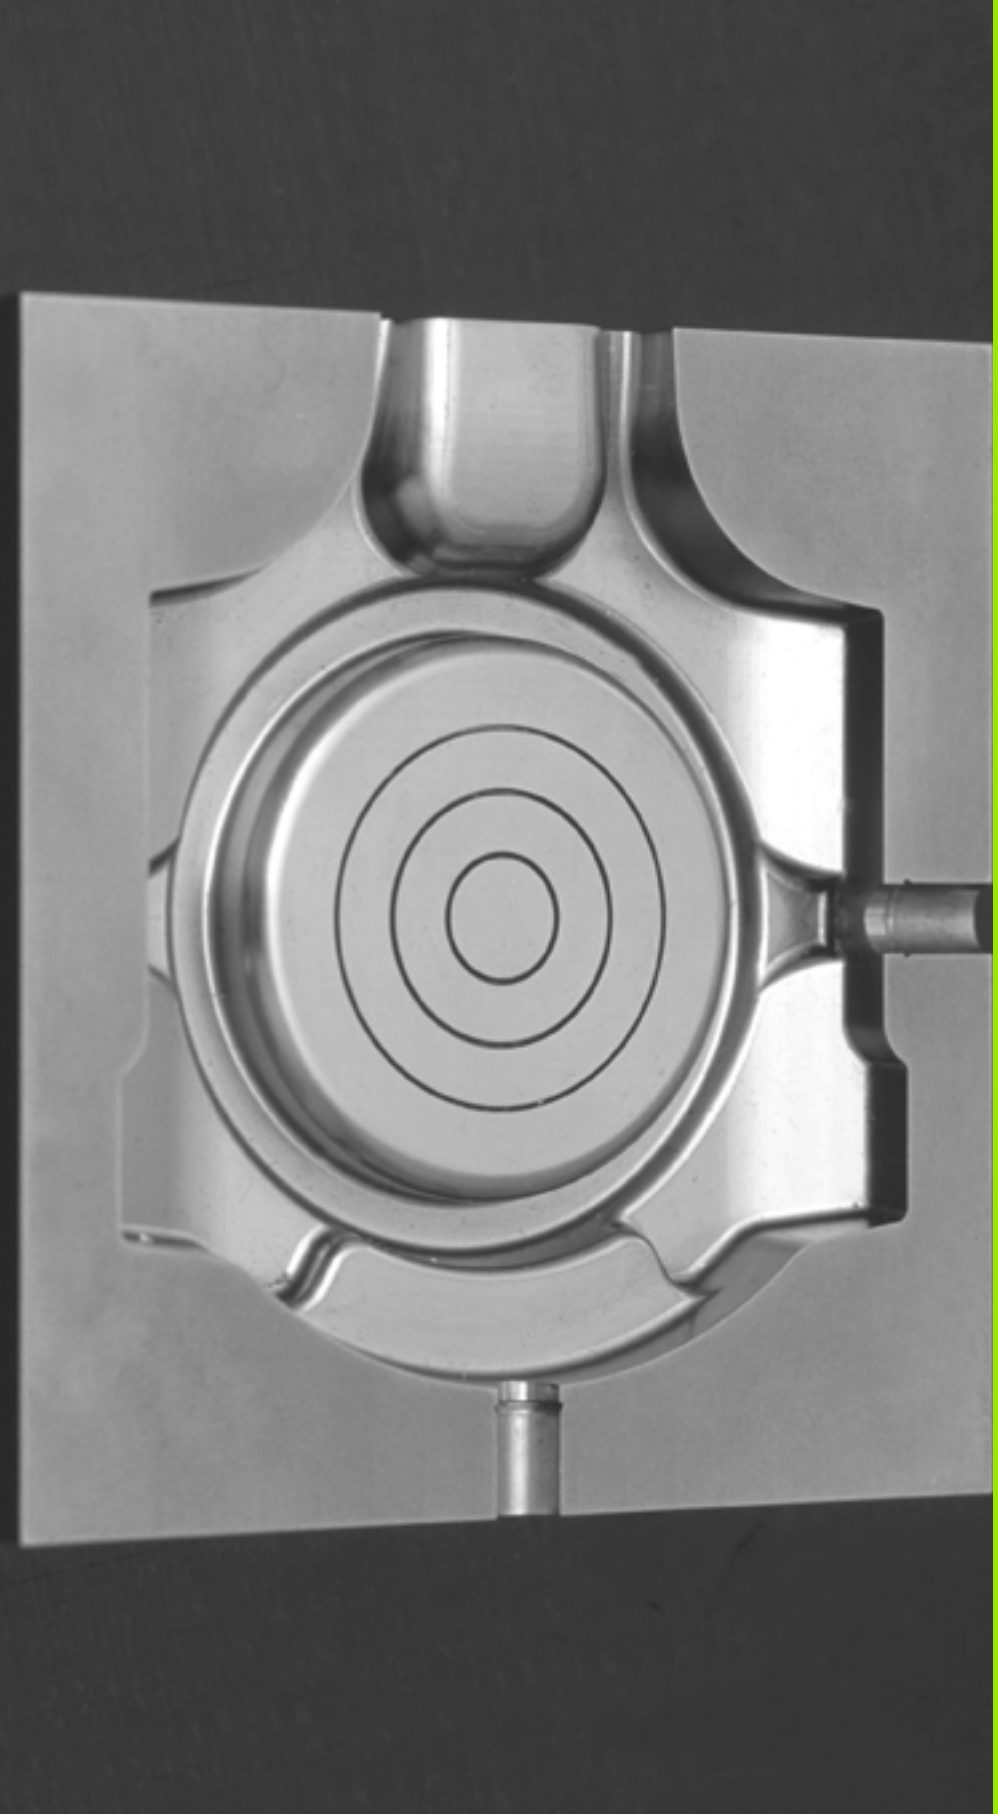

12

Programmeren: afwerken van CAM-programma's, meerassige bewerking


12.1 Afwerken van CAM-programma's

Wanneer u NC-programma's extern met een CAM-systeem maakt, dient u de aanbevelingen in de volgende paragrafen in acht te nemen.Daardoor kunt u de krachtige bewegingsbesturing van de TNC optimaal gebruiken en doorgaans betere werkstukoppervlakken in een nog kortere bewerkingstijd realiseren.Daarbij geldt dat met de TNC, ondanks de hogere bewerkingssnelheden, een zeer hoge contournauwkeurigheid wordt bereikt.Deze is gebaseerd op het realtime-besturingssysteem HeROS 5 van de TNC, dat ook NC-programma's met hoge puntdichtheid zeer goed kan verwerken.

Van 3D-model tot NC-programma

Het proces voor het maken van een NC-programma vanuit een CAD-model kan in vereenvoudigde vorm als volgt worden beschreven:

- **CAD: het model maken**
  Designafdelingen stellen een 3D-model van het te bewerken werkstuk ter beschikking.Idealiter is het 3D-model op basis van gemiddelde tolerantie ontworpen.
- **CAM: banen genereren, gereedschapscorrectie**
  De CAD-programmeur legt de bewerkingsstrategieën voor de te bewerken gedeeltes van het werkstuk vast.Het CAM-systeem berekent dan op basis van de vlakken van het CAD-model de banen voor de gereedschapsverplaatsing.Deze gereedschapsbanen bestaan uit afzonderlijke punten, die door het CAM-systeem zo worden berekend dat het te bewerken vlak zo goed mogelijk wordt benaderd volgens vooraf ingestelde koordefouten en toleranties.Zo ontstaat een machineneutraal NC-programma dat gebruikmaakt van zogenoemde CLDATA (cutter location data).Een aan de machine en de besturing aangepaste postprocessor maakt uit de CLDATA een machine- en besturingsspecifiek NC-programma dat de CNC-besturing kan verwerken.De postprocessor is de centrale schakel tussen het CAM-systeem en de CNC-besturing.
- **TNC: bewegingsbesturing, tolerantiebewaking, snelheidsprofiel**
  De TNC berekent op basis van de in het NC-programma gedefinieerde punten de bewegingen van de afzonderlijke machineassen en de vereiste snelheidsprofielen.Dankzij krachtige filterfuncties wordt de contour daarbij zo verwerkt en afgevlakt dat de TNC de maximaal toegestane baanafwijking aanhoudt.
- **Mechatronica: aanzetregeling, aandrijftechniek, machine**
  De machine zet met behulp van het aandrijfsysteem de door de TNC berekende bewegingen en snelheidsprofielen om in werkelijke gereedschapsverplaatsingen.

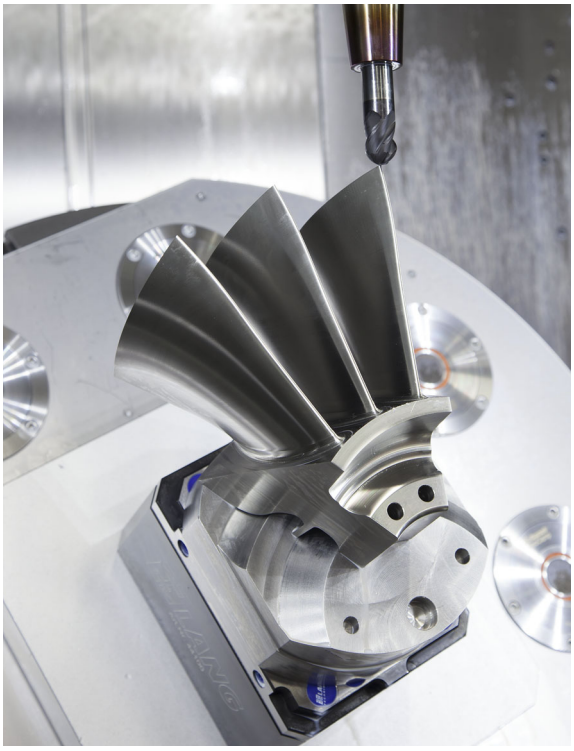

Let bij de configuratie van de postprocessor op het volgende

- De gegevensuitvoer bij asposities moet in principe altijd op vier cijfers na de komma nauwkeurig worden ingesteld.Daardoor verbetert u de kwaliteit van de NC-gegevens en vermijdt u afrondingsfouten met zichtbare effecten op het werkstukoppervlak.
- De gegevensuitvoer bij de bewerking met vlaknormaalvectoren (LN-regels, zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)", pagina 539) moet in principe altijd op zeven cijfers na de komma nauwkeurig worden ingesteld.
- De tolerantie in de cyclus 32 wordt zo ingesteld dat deze bij standaardgedrag minstens twee keer zo groot is als de gedefinieerde koordefout in het CAM-systeem.Raadpleeg ook de aanwijzingen in de functiebeschrijving van de cyclus 32, zie "gebruikershandboek Cyclusprogrammering, hoofdstuk Cycli: speciale functies"
- Een in het CAD-programma te hoog gekozen koordefout kan, afhankelijk van de betreffende contourkromming, leiden tot te lange NC-regelafstanden met een grote richtingswijziging.Bij het afwerken kan dit leiden tot aanzetonderbrekingen bij de regelovergangen.Regelmatige versnellingen (vergelijkbaar met opwekking van kracht) die ontstaan door aanzetonderbrekingen van het **inhomogene** NC-programma, kunnen tot ongewenste trillingen in de machineconstructie leiden
- De door het CAM-systeem berekende baanpunten kunnen in plaats van met rechte-regels ook met cirkelregels worden verbonden.De TNC berekent cirkels intern nauwkeuriger dan kan worden gedefinieerd via het invoerformaat.
- Op precies rechte banen geen tussenpunten uitvoeren.Tussenpunten die niet helemaal precies op de rechte baan liggen, kunnen zichtbare effecten op het werkstukoppervlak hebben.
- Bij krommingsovergangen (**Hoeken**) mag er maar één NC-gegevenspunt liggen
- Permanent korte regelafstanden vermijden.Korte regelafstanden ontstaan in het CAM-systeem door sterke krommingswijzigingen van de contour bij gelijktijdig zeer kleine koordefouten.Voor exact rechte banen zijn geen korte regelafstanden vereist die vaak het dwingende gevolg zijn van de constante puntenuitvoer door het CAM-systeem
- Een exact synchrone puntenverdeling op vlakken met gelijkmatige kromming vermijden, aangezien er daardoor patronen kunnen ontstaan op het werkstukoppervlak.
- Bij 5-assige simultane programma's: dubbele uitvoer van posities vermijden, indien deze zich alleen onderscheiden door een verschillende gereedschapsinstelling
- De uitvoer van de aanzet in elke NC-regel vermijden.Dit kan een nadelig effect op het snelheidsprofiel van de TNC hebben

Voorbeeld: NC-regels met variabele aanzetdefinities


```
1 Q50 = 7500 ;  AANZET POSITIONEREN
2 Q51 = 750 ; AANZETDIEPTE
3 Q52 = 1350 ; AANZET FREZEN
...
...
25 L Z+250 R0 FMAX
26 L X+235 Y-25 FQ50
27 L Z+35,5
28 L Z+33.2571 FQ51
26 L X+231.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52
...
```

- Overige, voor de machine-operator nuttige postprocessorconfiguraties:
  - Aanzetten voor de voorpositionering, de bewerking en de diepteverplaatsing scheiden en via Q-parameters aan het begin van het programma definiëren (zie voorbeeld rechts)
  - Voor een betere onderverdeling van grote NC-programma's de onderverdelingsfunctie van de TNC gebruiken: Zie "Programma's structureren", pagina 160
  - Voor de documentatie van het NC-programma de commentaarfunctie van de TNC gebruiken: Zie "Commentaar invoegen", pagina 158
  - Voor de bewerking van boringen en eenvoudige kamergeometrieën de in ruime mate beschikbare cycli van de TNC gebruiken: zie gebruikershandboek Cyclusprogrammering
  - Bij passingen de contouren met gereedschapsradiuscorrectie **RL**/**RR** uitvoeren: Zie "Gereedschapsradiuscorrectie", pagina 218.Daardoor kan de machine-operator noodzakelijke correcties eenvoudig uitvoeren

Let bij de CAM-programmering op het volgende

Let er bij de definitie van voorbewerkingen op dat de som van de in het CAM-systeem gedefinieerde koordefout en de tolerantie in de cyclus 32 kleiner is dan de gedefinieerde bewerkingsovermaat.Daardoor wordt gewaarborgd dat er geen contourbeschadigingen kunnen optreden.

Let er bij de definitie van nabewerkingen op dat de in het CAM-systeem gedefinieerde koordefout niet groter dan 5 µm is ingesteld.In de cyclus 32 moet de daarbij passende 1,3 tot 5-voudige tolerantie **T** worden toegepast.

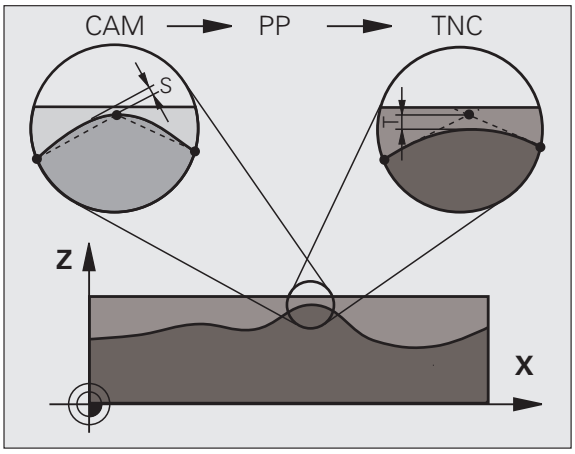

- De koordefout in het CAM-programma aanpassen afhankelijk van de bewerking:
  - **Voorbewerken met voorkeur voor snelheid**
    Hogere waarden voor koordefouten en de daarbij passende tolerantie in de cyclus 32 gebruiken.Doorslaggevend voor beide waarden is de benodigde overmaat voor de contour.Gebruikelijke waarden voor de tolerantie in de cyclus 32 liggen in het bereik tussen 0,05 en 0,3 mm.Een typische koordefout in het CAM-programma ligt in het bereik tussen 0,004 en 0,030 mm.Als uw machine beschikt over een speciale cyclus, de voorbewerkingsmodus instellen.In de voorbewerkingsmodus beweegt de machine gewoonlijk met sterke schokken en hoge snelheden
  - **Nabewerken met voorkeur voor hoge nauwkeurigheid**
    Kleine koordefout en een daarbij passende kleine tolerantie in de cyclus 32 gebruiken.De gegevensdichtheid moet zo hoog zijn dat de TNC overgangen of hoeken exact kan herkennen.Gebruikelijke waarden voor de tolerantie in de cyclus 32 liggen in het bereik tussen 0,002 en 0,006 mm.Een typische koordefout in het CAM-programma ligt in het bereik tussen 0,001 en 0,004 mm.Als uw machine beschikt over een speciale cyclus, de nabewerkingsmodus instellen.In de nabewerkingsmodus beweegt de machine gewoonlijk met geringe schokken en lage snelheden
  - **Nabewerken met voorkeur voor hoge kwaliteit van het oppervlak**
    Kleine koordefout en een daarbij passende grotere tolerantie in de cyclus 32 gebruiken.Dit zorgt ervoor dat de TNC de contour sterker afvlakt.Gebruikelijke waarden voor de tolerantie in de cyclus 32 liggen in het bereik tussen 0,010 en 0,020 mm.De koordefout in het CAM-programma niet hoger dan 0,005 mm definiëren.Als uw machine beschikt over een speciale cyclus, de nabewerkingsmodus instellen.In de nabewerkingsmodus beweegt de machine gewoonlijk met geringe schokken en lage snelheden

- Bij langzame bewerkingsaanzetten of contouren met grote radiussen moet de koordefout ca. drie tot vijf keer kleiner worden gedefinieerd dan de tolerantie **T** in cyclus 32.Aanvullend de maximale puntafstand tussen 0,25 en 0,5 mm definiëren
- Ook bij hogere bewerkingsaanzetten zijn puntafstanden groter dan 2,5 mm in gekromde contourgedeeltes niet aan te bevelen.
- Bij rechte contourelementen is één NC-punt aan het begin en aan het einde van de rechteverplaatsing voldoende om de uitvoer van tussenposities te vermijden
- Voorkom bij 5-assige simultane programma's dat de verhouding van de regellengte van de lineaire as sterk verandert ten opzichte van de regellengte van de rotatie-as.Daardoor kunnen sterke aanzetreducties ontstaan bij het gereedschapsreferentiepunt (TCP)
- De aanzetbegrenzing voor compensatiebewegingen (bijv. via **M128 F...**, zie "Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2)", pagina 534mag alleen in uitzonderingsgevallen worden gebruikt.De aanzetbegrenzing voor compensatiebewegingen kan sterke aanzetreducties bij het gereedschapsreferentiepunt (TCP) veroorzaken.
- NC-programma's voor 5-assige simultane bewerkingen met kogelfrezen bij voorkeur laten uitvoeren op het midden van de kogel.De NC-gegevens zijn daardoor gewoonlijk gelijkmatiger.Aanvullend kunt u in de cyclus 32 een hogere rondastolerantie **TA** (bijv. tussen 1 en 3 graden) voor een nog gelijkmatigere aanzet bij gereedschapsreferentiepunt (TCP) instellen
- Bij NC-programma's voor 5-assige simultane bewerkingen met torus- of radiusfrezen moet bij NC-uitvoer op de zuidpool van de kogel een kleinere rondastolerantie worden gekozen.Een gangbare waarde is bijvoorbeeld 0,1 graad.De maximaal toegestane contourbeschadiging is echter doorslaggevend voor de rondastolerantie.Deze contourbeschadiging is weer afhankelijk van de mogelijke scheve positie van het gereedschap, de gereedschapsradius en de ingrijpingsdiepte van het gereedschap.Bij 5-assig afwikkelfrezen met een schachtfrees kunt u de maximaal toegestane contourbeschadiging T direct berekenen op basis van de ingrijpingslengte van de frees L en de toegestane contourtolerantie TA:
  $T \sim K \times L \times TA \quad K = 0{,}0175\ [1/°]$
  Voorbeeld: L = 10 mm, TA = 0,1°: T = 0,0175 mm

Ingrijpingsmogelijkheden op de TNC

Om het gedrag van CAM-programma's direct op de TNC te kunnen beïnvloeden, kunt u de **cyclus 32 TOLERANTIE** gebruiken.Raadpleeg de aanwijzingen in de functiebeschrijving van cyclus 32, zie "gebruikershandboek Cyclusprogrammering, hoofdstuk Cycli: speciale functies".Let daarnaast op de verbanden met de in het CAM-systeem gedefinieerde koordefout, zie "Let bij de CAM-programmering op het volgende", pagina 495.



Enkele machinefabrikanten maken het mogelijk om het gedrag van de machine via een extra cyclus aan de betreffende bewerking aan te passen, bijv. **cyclus 332 tuning**.Met **cyclus 332** kunt u filterinstellingen, versnellingsinstellingen en schokinstellingen wijzigen.Raadpleeg hiervoor het machinehandboek.

Voorbeeld: NC-regels cyclus 32

```
95 CYCL DEF 32.0 TOLERANTIE
96 CYCL DEF 32.1 T0.05
97 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA3
```

12.2 Functies voor de meerassige bewerking

In dit hoofdstuk vindt u de TNC-functies die verband houden met de meerassige bewerking:

TNC-functie	Beschrijving	Pagina
PLANE	Bewerkingen in het gezwenkte bewerkingsvlak definiëren	Pagina 499
PLANE/M128	Geneigd frezen	Pagina 522
FUNCTION TCPM	Instellingen van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen vastleggen (verdere ontwikkeling van M128)	Pagina 522
M116	Aanzet van rotatie-assen	Pagina 529
M126	Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen	Pagina 530
M94	Uitlezing van rotatie-assen reduceren	Pagina 531
M114	Instellingen van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen vastleggen	Pagina 532
M128	Instellingen van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen vastleggen	Pagina 534
M134	Nauwkeurige stop bij positioneren met rotatie-assen	Pagina 537
M138	Keuze van zwenkassen	Pagina 537
M144	Machinekinematica verrekenen	Pagina 538
LN-regels	Driedimensionale gereedschapscorrectie	Pagina 539
SPL-regels	Spline-interpolatie	Pagina 539

12.3 De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1)

Inleiding

De functies voor het zwenken van het bewerkingsvlak moeten door uw machinefabrikant vrijgegeven zijn!

Alle **PLANE**-functies, met uitzondering van **PLANE AXIAL**, kunt u alleen met gereedschapsas Z gebruiken.

De **PLANE**-functie kan in principe alleen worden gebruikt voor machines die over minstens twee rotatie-assen (tafel en/of kop) beschikken.Uitzondering: de functie **PLANE AXIAL** kunt u ook gebruiken, wanneer op uw machine slechts één enkele rotatie-as aanwezig of actief is.

Met de **PLANE**-functie (Engels: plane = vlak) staat u een krachtige functie ter beschikking waarmee u op verschillende manieren gezwenkte bewerkingsvlakken kunt definiëren.

Alle in de TNC beschikbare **PLANE**-functies beschrijven het gewenste bewerkingsvlak onafhankelijk van de rotatie-assen waarvan uw machine is voorzien.U beschikt over de onderstaande opties:

Functie	Benodigde parameters	Softkey	Pagina
SPATIAL	Drie ruimtehoeken **SPA**, **SPB**, **SPC**		Pagina 503
PROJECTED	Twee projectiehoeken **PROPR** en **PROMIN** evenals een rotatiehoek **ROT**		Pagina 505
EULER	Drie Euler-hoeken precessie (**EULPR**), nutatie (**EULNU**) en rotatie (**EULROT**),		Pagina 507
VECTOR	Normaalvector voor de bepaling van het vlak en basisvector voor de bepaling van de richting van de gezwenkte X-as		Pagina 509
POINTS	Coördinaten van drie willekeurige punten van het te zwenken vlak		Pagina 511
RELATIVE	Afzonderlijke, incrementeel werkende ruimtehoek		Pagina 513
AXIAL	Max. drie absolute of incrementele ashoeken **A**, **B**, **C**		Pagina 514
RESET	PLANE-functie terugzetten		Pagina 502

Om de verschillen tussen de afzonderlijke definitiemogelijkheden reeds vóór het selecteren van functies te verduidelijken, kunt u met de softkey een animatie starten.

De parameterdefinitie van de **PLANE**-functie is in twee stukken opgedeeld:

- De geometrische definitie van het vlak, die voor elk van de beschikbare **PLANE**-functies verschillend is
- Het positioneergedrag van de **PLANE**-functie, dat onafhankelijk van de definitie van de vlakken dient te worden beschouwd en voor alle **PLANE**-functies identiek is (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

De functie Actuele positie overnemen is niet mogelijk bij een actief gezwenkt bewerkingsvlak.

Als u de **PLANE**-functie bij actieve functie **M120** gebruikt, heft de TNC de radiuscorrectie en dus ook de functie **M120** automatisch op.

PLANE-functies in principe altijd met **PLANE RESET** terugzetten.Met de invoer van 0 in alle **PLANE**-parameters wordt de functie niet volledig teruggezet.


PLANE-functie definiëren

SPEC FCT

▶ Softkeybalk met speciale functies tonen

BEWERK.-VLAK ZWENKEN

▶ **PLANE**-functie selecteren: softkey BEWERK.VLAK ZWENKEN indrukken: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare definitiemogelijkheden

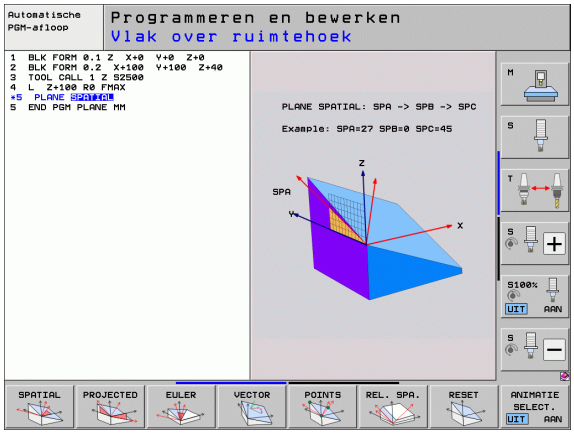

Functie selecteren bij actieve animatie

- Animatie inschakelen: softkey ANIMATIE KIEZEN AAN/UIT op AAN zetten
- Animatie voor de verschillende definitiemogelijkheden starten: op een van de beschikbare softkeys drukken; de TNC laat de ingedrukte softkey met een andere kleur oplichten en start de bijbehorende animatie
- Om de op dat moment actieve functie over te nemen: ENT-toets indrukken of softkey van de actieve functie opnieuw indrukken: de TNC gaat verder met de dialoog en vraagt de benodigde parameters op


Functie kiezen bij niet-actieve animatie

- Gewenste functie per softkey direct selecteren: de TNC gaat verder met de dialoog en vraagt de benodigde parameters op

Digitale uitlezing

Zodra een willekeurige **PLANE**-functie actief is, toont de TNC de berekende ruimtehoek in de additionele statusweergave (zie afbeelding).In principe rekent de TNC – onafhankelijk van de toegepaste **PLANE**-functie – intern altijd om naar een ruimtehoek.

In de modus Restweg (**RESTW**) toont de TNC bij het naar binnen zwenken (modus **MOVE** of **TURN**) in de rotatie-as de weg tot de gedefinieerde (resp. berekende) eindpositie van de rotatie-as.

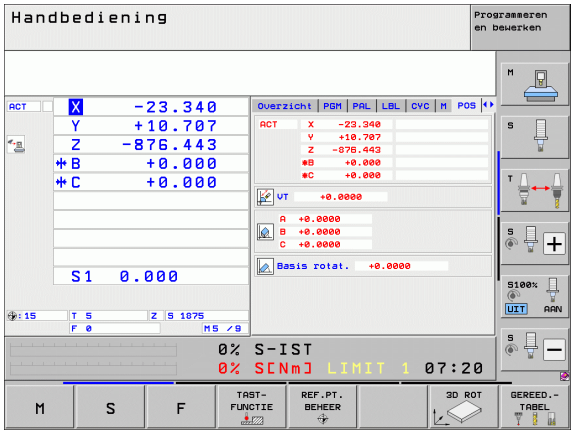

PLANE-functie terugzetten

SPEC FCT

▶ Softkeybalk met speciale functies tonen

SPECIALE TNC FUNCTIES

▶ Speciale TNC-functies selecteren: softkey SPECIALE TNC-FUNCT. indrukken

BEWERK.-VLAK ZWENKEN

▶ PLANE-functie selecteren: softkey BEWERK.VLAK ZWENKEN indrukken: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare definitiemogelijkheden

RESET

▶ Functie voor het terugzetten selecteren: hiermee is de **PLANE**-functie intern teruggezet, de actuele asposities veranderen daardoor niet

MOVE

▶ Vastleggen of de TNC de zwenkassen automatisch naar de basispositie moet verplaatsen (**MOVE** of **TURN**) of niet (**STAY**), (zie "Automatisch naar binnen zwenken: MOVE/TURN/STAY (verplichte invoer)" op pagina 516)

END

▶ Invoer beëindigen: END-toets indrukken

De functie **PLANE RESET** zet de actieve **PLANE**-functie – of een actieve cyclus **19** – volledig terug (hoek = 0 en functie niet actief).Er is geen meervoudige definitie noodzakelijk.

Voorbeeld: NC-regel


```
25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000
```

Bewerkingsvlak via ruimtehoeken definiëren: PLANE SPATIAL

Toepassing

Ruimtehoeken bepalen een bewerkingsvlak via maximaal drie rotaties om een coördinatensysteem. Hiervoor zijn twee zienswijzen die altijd tot hetzelfde resultaat leiden.

- **Rotaties om het machinevaste coördinatensysteem:**
  de volgorde van de rotaties is eerst om machine-as C, vervolgens om machine-as B en dan om machine-as A.
- **Rotaties om het desbetreffende gezwenkte coördinatensysteem:**
  de volgorde van de rotaties is eerst om machine-as C, vervolgens om de geroteerde as B, daarna om de geroteerde as A. Deze zienswijze is meestal gemakkelijker te begrijpen, omdat de rotaties van het coördinatensysteem inzichtelijker zijn door het vaststaan van een rotatie-as.

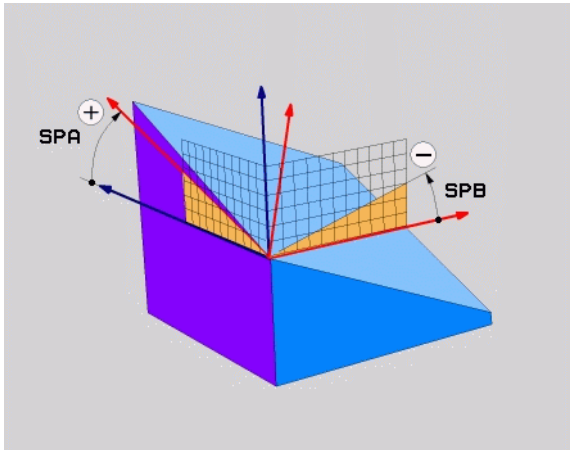

Let vóór het programmeren op het volgende

U moet altijd alle drie ruimtehoeken **SPA**, **SPB** en **SPC** definiëren, ook indien een van de hoeken 0 is.

De werking komt overeen met die van cyclus 19 voor zover de invoer in cyclus 19 door de machine op de invoer van ruimtehoeken is ingesteld.

Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.


Invoerparameters




- **Ruimtehoek A?**: rotatiehoek **SPA** om de machinevaste X-as (zie afbeelding rechtsboven).Invoerbereik -359.9999° t/m +359.9999°
- **Ruimtehoek B?**: rotatiehoek **SPB** om de machinevaste Y-as (zie afbeelding rechtsboven)Invoerbereik -359.9999° t/m +359.9999°
- **Ruimtehoek C?**: rotatiehoek **SPC** om de machinevaste Z-as (zie afbeelding rechts in het midden).Invoerbereik -359.9999° t/m +359.9999°
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
SPATIAL	Engels**spatial** = ruimtelijk
SPA	**sp**atial **A**: rotatie om X-as
SPB	**sp**atial **B**: rotatie om Y-as
SPC	**sp**atial **C**: rotatie om Z-as

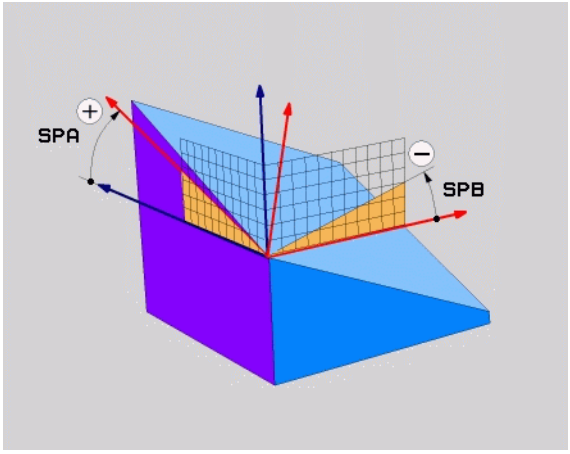

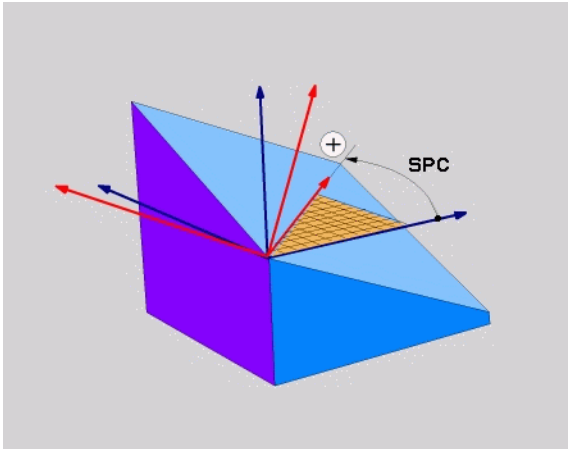


Voorbeeld: NC-regel

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....
```

Bewerkingsvlak via projectiehoek definiëren: PLANE PROJECTED

Toepassing

Projectiehoeken definiëren een bewerkingsvlak door de opgave van twee hoeken die via de projectie van het 1e coördinatenvlak (Z/X bij gereedschapsas Z) en het 2e coördinatenvlak (Y/Z bij gereedschapsas Z) in het te definiëren bewerkingsvlak kunnen worden bepaald.

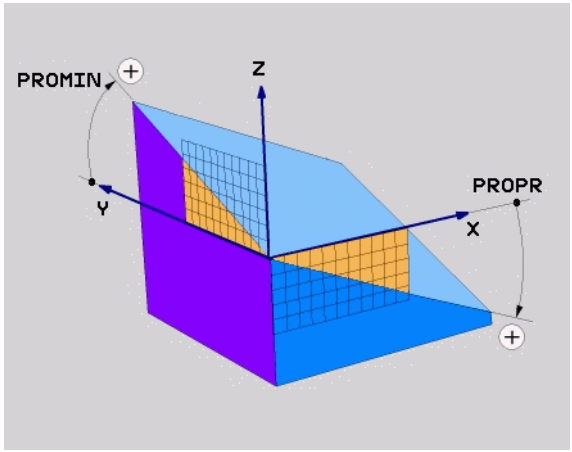

Let vóór het programmeren op het volgende


Projectiehoeken kunnen alleen worden gebruikt indien de hoekdefinities gerelateerd zijn aan een rechthoekig blok.Anders treedt er werkstukvervorming op.


Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.

Invoerparameters



- **Proj.hoek 1ecoördinatenvlak?**: geprojecteerde hoek van het gezwenkte bewerkingsvlak in het 1e coördinatenvlak van het machinevaste coördinatensysteem (Z/X bij gereedschapsas Z, zie afbeelding rechtsboven).Invoerbereik van -89.9999° t/m +89.9999°.0°-as is de hoofdas van het actieve bewerkingsvlak (X bij gereedschapsas Z, positieve richting zie afbeelding rechtsboven)
- **Proj.hoek 2ecoördinatenvlak?**: geprojecteerde hoek in het 2e coördinatenvlak van het machinevaste coördinatensysteem (Y/Z bij gereedschapsas Z, zie afbeelding rechtsboven).Invoerbereik van -89.9999° tot +89.9999°.0°-as is de nevenas van het actieve bewerkingsvlak (Y bij gereedschapsas Z)
- **ROT-hoek van het gezw.vlak?**: rotatie van het gezwenkte coördinatensysteem om de gezwenkte gereedschapsas (komt overeen met een rotatie met cyclus 10 ROTATIE).Met behulp van de rotatiehoek kunt u gemakkelijk de richting van de hoofdas van het bewerkingsvlak (X bij gereedschapsas Z, Z bij gereedschapsas Y, zie afbeelding rechts in het midden) bepalen.Invoerbereik van 0° tot +360°
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

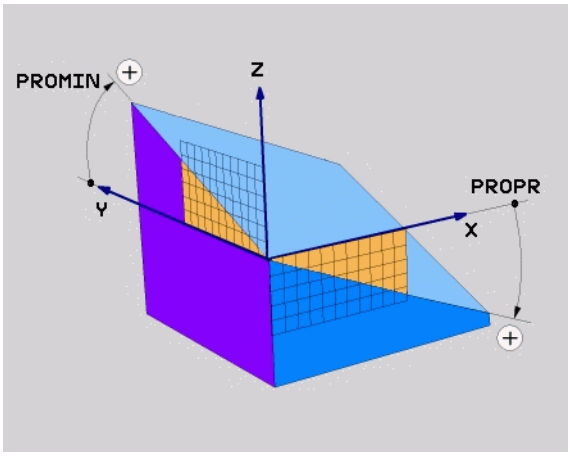

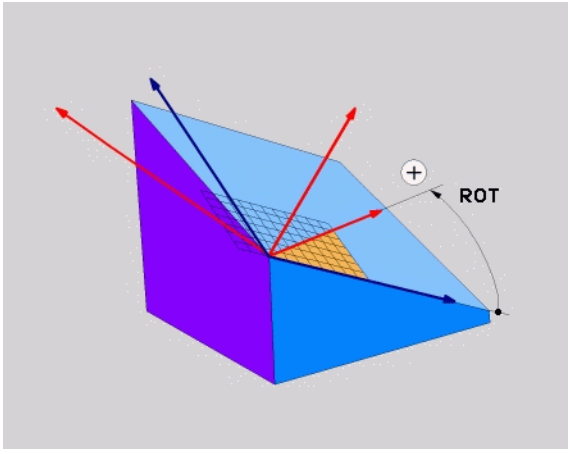

NC-regel

```
5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 .....
```

Gebruikte afkortingen


Afkorting	Betekenis
PROJECTED	Engels**projected** = geprojecteerd
PROPR	**pr**inciple plane: hoofdvlak
PROMIN	**min**or plane: nevenvlak
ROT	Engels**rot**ation: rotatie

Bewerkingsvlak via Euler-hoeken definiëren: PLANE EULER

Toepassing

Euler-hoeken definiëren een bewerkingsvlak via maximaal drie **rotaties om het desbetreffende gezwenkte coördinatensysteem**.De drie Euler-hoeken zijn door de Zwitserse wiskundige Euler gedefinieerd.In relatie tot het machine-coördinatensysteem gaat het om de volgende hoeken:

Precessiehoek **EULPR**	Rotatie van het coördinatensysteem om de Z-as
Nutatiehoek **EULNU**	Rotatie van het coördinatensysteem om de door de precessiehoek gedraaide X-as
Rotatiehoek **EULROT**	Rotatie van het gezwenkte bewerkingsvlak om de gezwenkte Z-as

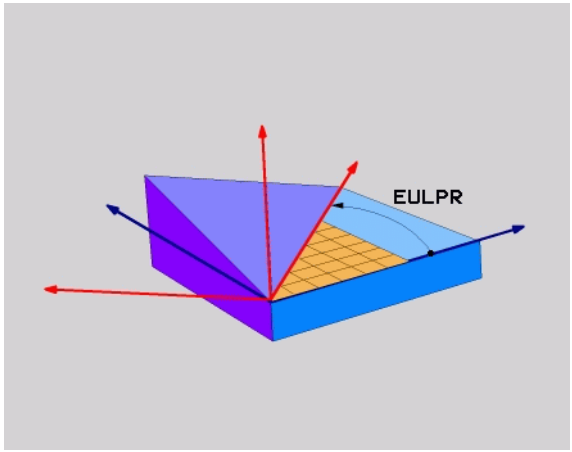


Let vóór het programmeren op het volgende


Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.


Invoerparameters



- **Rot.hoekhoofdcoördinatenvlak?**: rotatiehoek **EULPR** om de Z-as (zie afbeelding rechtsboven).Let op:
  - Het invoerbereik is -180.0000° tot 180.0000°
  - 0°-as is de X-as
- **Zwenkhoek gereedschapsas?**: zwenkhoek **EULNU** van het coördinatensysteem om de door de precessiehoek gedraaide X-as (zie afbeelding rechts in het midden).Let op:
  - Het invoerbereik is 0° tot 180.0000°
  - 0°-as is de Z-as
- **ROT-hoek van het gezw.vlak?**: rotatie **EULROT** van het gezwenkte coördinatensysteem om de gezwenkte Z-as (komt overeen met een rotatie met cyclus 10 ROTATIE).Met behulp van de rotatiehoek kunt u gemakkelijk de richting van de X-as in het gezwenkte bewerkingsvlak bepalen (zie afbeelding rechtsonder).Let op:
  - Het invoerbereik is 0° tot 360.0000°
  - 0°-as is de X-as
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

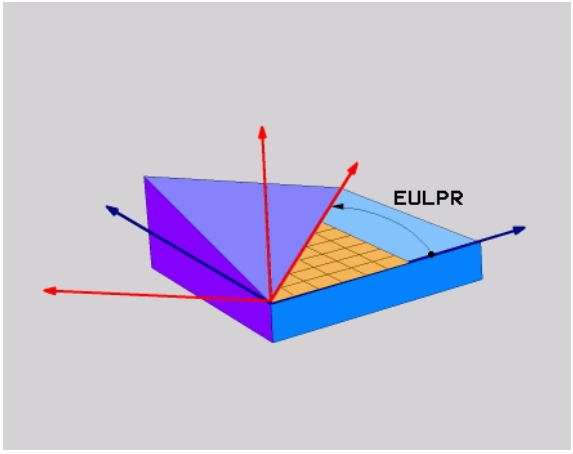

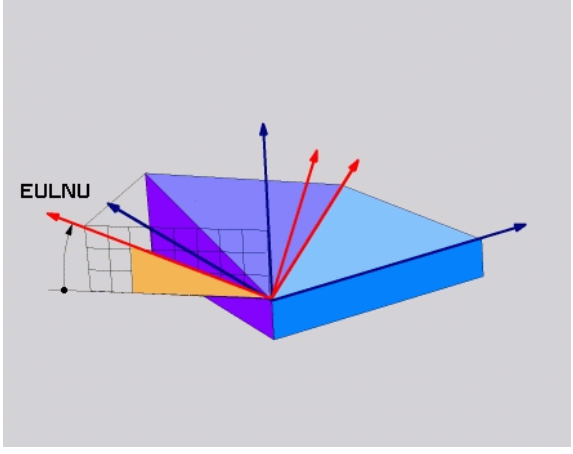

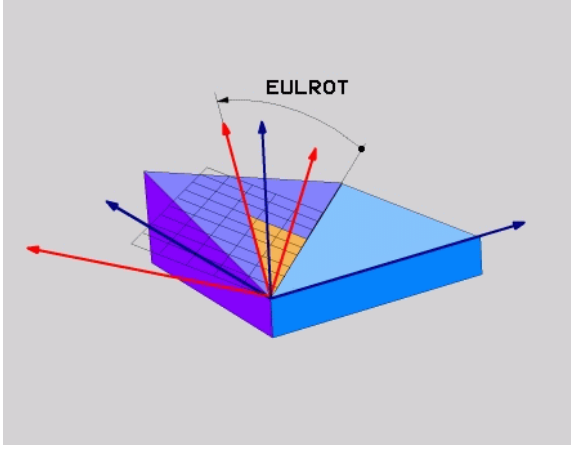

NC-regel

```
5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....
```

Gebruikte afkortingen


Afkorting	Betekenis
EULER	Zwitserse wiskundige die de zogenoemde Euler-hoeken heeft gedefinieerd
EULPR	**Pr**ecessiehoek: hoek die de rotatie van het coördinatensysteem om de Z-as beschrijft
EULNU	**Nu**tatiehoek: hoek die de rotatie van het coördinatensysteem om de door de precessiehoek gedraaide X-as beschrijft
EULROT	**Rot**atiehoek: hoek die de rotatie van het gezwenkte bewerkingsvlak om de gezwenkte Z-as beschrijft

Bewerkingsvlak via twee vectoren definiëren: PLANE VECTOR

Toepassing

De definitie van een bewerkingsvlak via **twee vectoren** kan worden toegepast, indien uw CAD-systeem de basisvector en de normaalvector van het gezwenkte bewerkingsvlak kan berekenen.Er is geen gestandaardiseerde invoer noodzakelijk.De TNC berekent de standaardisatie intern, zodat u waarden tussen -99.999999 en +99.999999 kunt invoeren.

De voor de definitie van het bewerkingsvlak benodigde basisvector is door de componenten **BX**, **BY** en **BZ** bepaald (zie afbeelding rechtsboven).De normaalvector is door de componenten **NX**, **NY** en **NZ** bepaald.

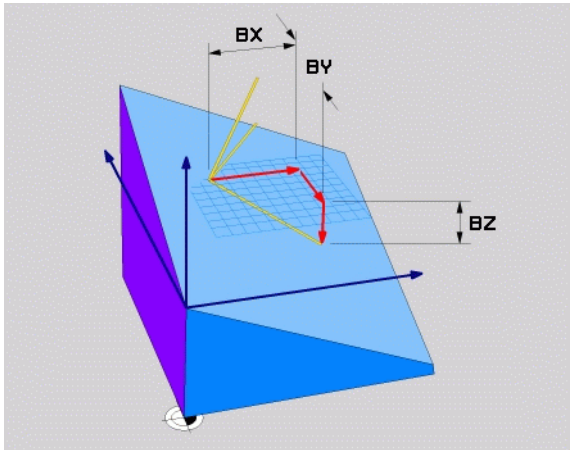

Let vóór het programmeren op het volgende

De basisvector bepaalt de richting van de hoofdas in het gezwenkte bewerkingsvlak, de normaalvector moet loodrecht op het gezwenkte bewerkingsvlak staan en bepaalt dus de richting.


De TNC berekent intern uit de door u ingevoerde waarden telkens gestandaardiseerde vectoren.


Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.


Invoerparameters



- **X-component basisvector?**: X-component **BX** van de basisvector B (zie afbeelding rechtsboven).Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- **Y-component basisvector?**: Y-component **BY** van de basisvector B (zie afbeelding rechtsboven).Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- **Z-component basisvector?**: Z-component **BZ** van de basisvector B (zie afbeelding rechtsboven)Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- **X-component normaalvector?**: X-component **NX** van de normaalvector N (zie afbeelding rechts in het midden).Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- **Y-component normaalvector?**: Y-component **NY** van de normaalvector N (zie afbeelding rechts in het midden).Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- **Z-component normaalvector?**: Z-component **NZ** van de normaalvector N (zie afbeelding rechtsonder).Invoerbereik: -99.9999999 t/m +99.9999999
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

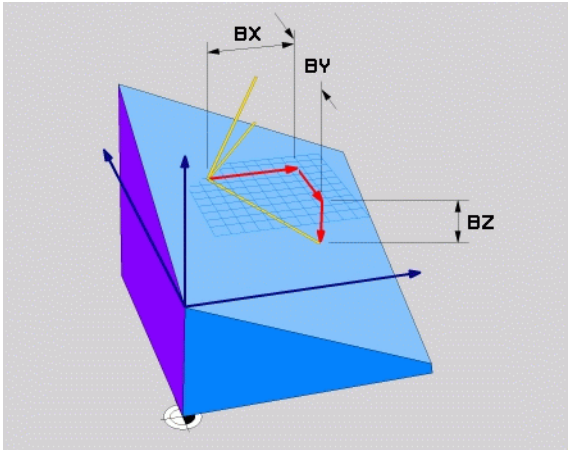

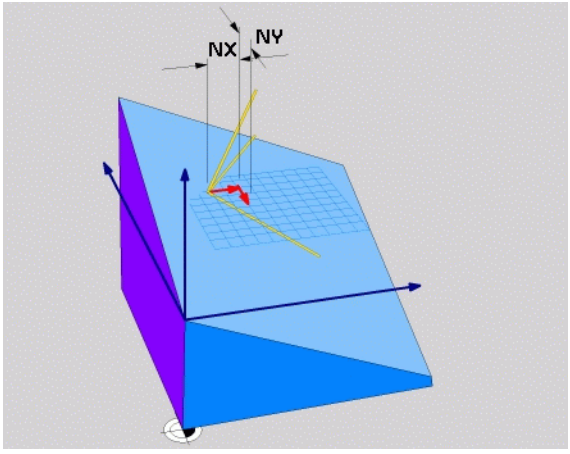

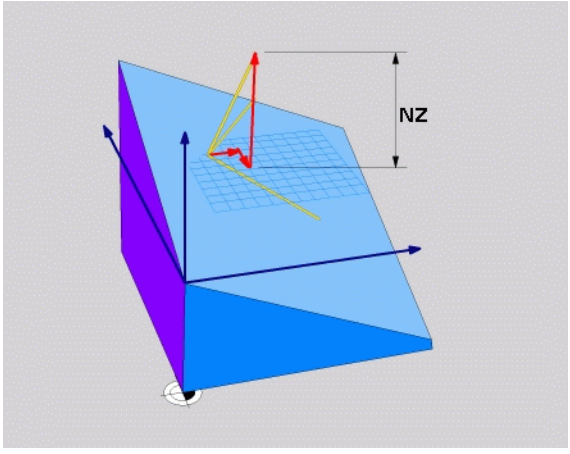

NC-regel

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```


Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
VECTOR	Engels: vector = vector
BX, BY, BZ	**B**asisvector: **X**-, **Y**- en **Z**-component
NX, NY, NZ	**N**ormaalvector: **X**-, **Y**- en **Z**-component

Bewerkingsvlak via drie punten definiëren: PLANE POINTS

Toepassing

Een bewerkingsvlak kan door de opgave van **drie willekeurige punten P1 t/m P3 van dit vlak** eenduidig worden gedefinieerd.De functie **PLANE POINTS** biedt deze mogelijkheid.

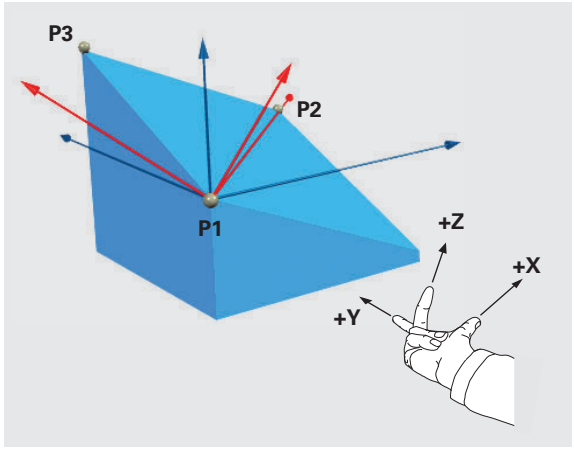

Let vóór het programmeren op het volgende

De verbinding tussen punt 1 en punt 2 legt de richting van de gezwenkte hoofdas vast (X bij gereedschapsas Z).

De richting van de gezwenkte gereedschapsas kan worden bepaald aan de hand van de positie van het 3e punt gerelateerd aan de verbindingslijn tussen punt 1en punt 2.Hierbij wordt gebruikgemaakt van de rechterhandregel (duim = X-as, wijsvinger = Y-as, middelvinger = Z-as, zie afbeelding rechtsboven): duim (X-as) wijst van punt 1 naar punt 2, wijsvinger (Y-as) wijst parallel aan de gezwenkte Y-as in de richting van punt 3.Dan wijst de middelvinger in de richting van de gezwenkte gereedschapsas.


De drie punten bepalen de schuinte van het vlak.De positie van het actieve nulpunt wordt niet door de TNC gewijzigd.


Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.


Invoerparameters



- **X-coördinaat 1epunt van het vlak?**: X-coördinaat **P1X** van het 1epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsboven)
- **Y-coördinaat 1epunt van het vlak?**: Y-coördinaat **P1Y** van het 1epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsboven)
- **Z-coördinaat 1epunt van het vlak?**: Z-coördinaat **P1Z** van het 1epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsboven)
- **X-coördinaat 2epunt van het vlak?**: X-coördinaat **P2X** van het 2epunt van het vlak (zie afbeelding rechts in het midden)
- **Y-coördinaat 2epunt van het vlak?**: Y-coördinaat **P2Y** van het 2epunt van het vlak (zie afbeelding rechts in het midden)
- **Z-coördinaat 2epunt van het vlak?**: Z-coördinaat **P2Z** van het 2epunt van het vlak (zie afbeelding rechts in het midden)
- **X-coördinaat 3epunt van het vlak?**: X-coördinaat **P3X** van het 3epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsonder)
- **Y-coördinaat 3epunt van het vlak?**: Y-coördinaat **P3Y** van het 3epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsonder)
- **Z-coördinaat 3epunt van het vlak?**: Z-coördinaat **P3Z** van het 3epunt van het vlak (zie afbeelding rechtsonder)
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

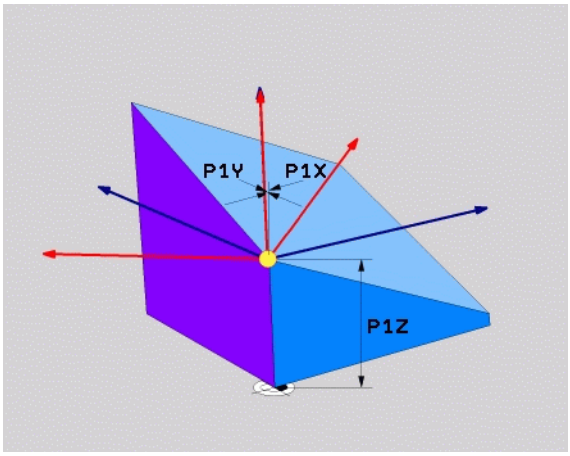

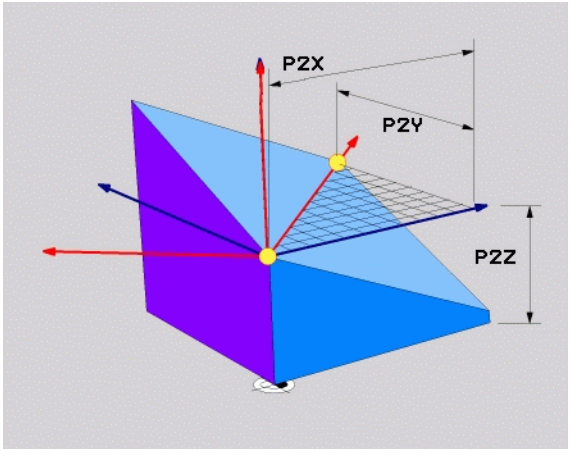

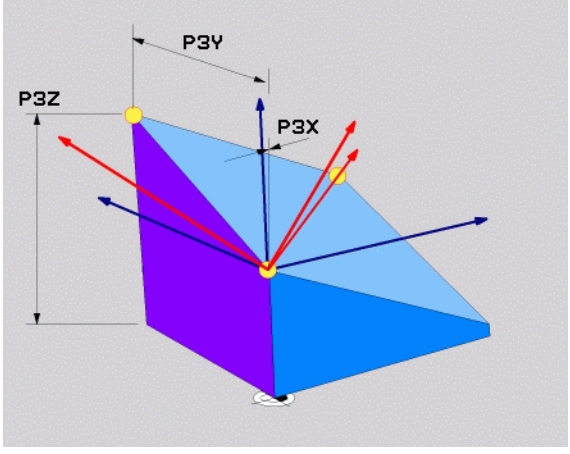

NC-regel

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```


Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
POINTS	Engels **points** = punten

Bewerkingsvlak via een afzonderlijke, incrementele ruimtelijke hoek definiëren: PLANE RELATIVE

Toepassing

De incrementele ruimtehoek moet worden gebruikt, indien een reeds actief, gezwenkt bewerkingsvlak door **een extra rotatie** moet worden gezwenkt.Voorbeeld: afkanting van 45° ter plaatse aan een gezwenkt vlak aanbrengen.

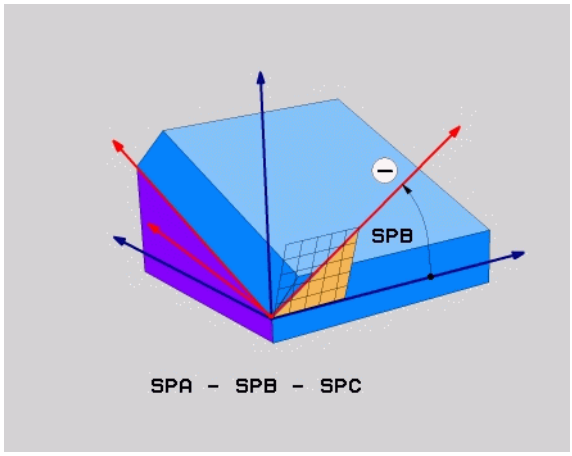

Let vóór het programmeren op het volgende

De gedefinieerde hoek is altijd gerelateerd aan het actieve bewerkingsvlak, ongeacht met welke functie dit vlak is geactiveerd.

Er kan een willekeurig aantal **PLANE RELATIVE**-functies na elkaar worden geprogrammeerd.

Wilt u weer terugkeren naar het bewerkingsvlak dat vóór de **PLANE RELATIVE**-functie actief was, dan definieert u **PLANE RELATIVE** met dezelfde hoek, maar met het tegengestelde voorteken.

Indien **PLANE RELATIVE** op een niet-gezwenkt bewerkingsvlak wordt toegepast, roteer dan het niet-gezwenkte vlak simpelweg met de in de **PLANE**-functie gedefinieerde ruimtehoek.

Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.


Invoerparameters



- **Incrementele hoek?**: ruimtehoek waarmee het actieve bewerkingsvlak nog verder moet worden gezwenkt (zie afbeelding rechtsboven).Met de softkey de as selecteren waaromheen moet worden gezwenkt.Invoerbereik: -359.9999° t/m +359.9999°
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
RELATIVE	Engels **relative** = gerelateerd aan

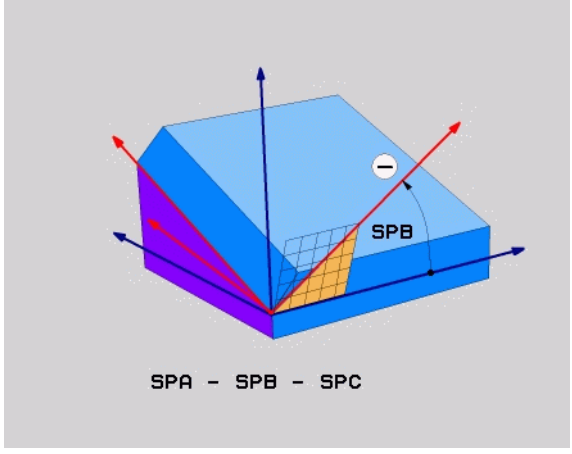


Voorbeeld: NC-regel

```
5 PLANE RELATIV SPB-45 .....
```

Bewerkingsvlak via ashoek: PLANE AXIAL (FCL 3-functie)

Toepassing

De functie **PLANE AXIAL** definieert zowel de positie van het bewerkingsvlak als de nominale coördinaten van de rotatie-assen.Speciaal bij machines met rechthoekige kinematica en kinematica waarin uitsluitend een rotatie-as actief is, kan eenvoudig van deze functie gebruik worden gemaakt.

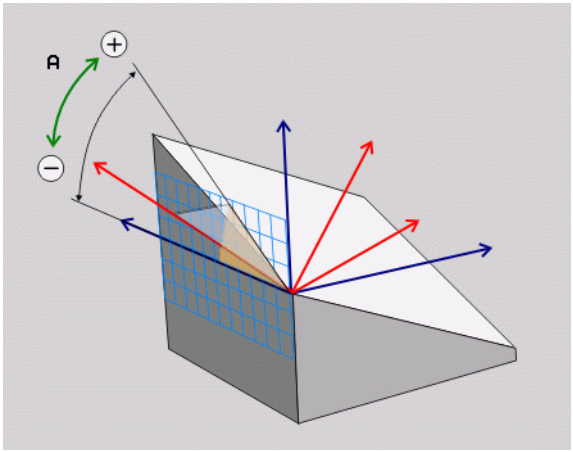

De functie **PLANE AXIAL** kunt u ook gebruiken, wanneer er maar één rotatie-as op uw machine actief is.

De functie **PLANE RELATIV** kunt u na **PLANE AXIAL** gebruiken, wanneer met uw machine definities van ruimtehoeken toegestaan zijn.Raadpleeg het machinehandboek.

Let vóór het programmeren op het volgende

Uitsluitend ashoeken invoeren die op uw machine beschikbaar zijn, anders komt de TNC met een foutmelding.

Met **PLANE AXIAL** gedefinieerde coördinaten van de rotatie-as zijn modaal actief.Meervoudige definities bouwen dus voort op elkaar, incrementele invoer is toegestaan.

Voor het terugzetten van de functie **PLANE AXIAL** de functie **PLANE RESET** gebruiken.Terugzetten door 0 in te voeren, deactiveert **PLANE AXIAL** niet.


De functies **SEQ**, **TABLE ROT** en **COORD ROT** hebben in combinatie met **PLANE AXIAL** geen functie.

Parameterbeschrijving voor het positioneergedrag: Zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen", pagina 515.

Invoerparameters



- **Ashoek A?**: ashoek **waaronder** de A-as gezwenkt moet worden.Is er incrementeel ingevoerd, dan de hoek **waarmee** de A-as vanuit de actuele positie nog verder moet worden gezwenkt.Invoerbereik: -99999,9999° t/m +99999,9999°
- **Ashoek B?**: ashoek **waarmee** de B-as naar binnen gezwenkt moet worden.Is er incrementeel ingevoerd, dan de hoek **waarmee** de B-as vanuit de actuele positie nog verder moet worden gezwenkt.Invoerbereik: -99999,9999° t/m +99999,9999°
- **Ashoek C?**: ashoek **waarmee** de C-as naar binnen gezwenkt moet worden.Is er incrementeel ingevoerd, dan de hoek waarmee de C-as vanuit de actuele positie nog verder moet worden gezwenkt.Invoerbereik: -99999,9999° t/m +99999,9999°
- Ga verder met de positioneereigenschappen (zie "Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen" op pagina 515)

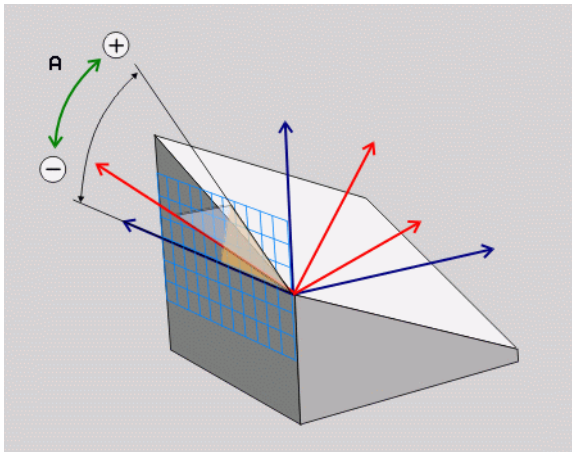

Voorbeeld: NC-regel

```
5 PLANE AXIAL B-45 .....
```

Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
AXIAAL	Engels **axial** = ten opzichte van de as

Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen


Overzicht

Ongeacht de PLANE-functie die u gebruikt om het gezwenkte bewerkingsvlak te definiëren, beschikt u altijd over de volgende functies voor het positioneergedrag:

- Automatisch zwenken
- Keuze van alternatieve zwenkmogelijkheden
- Keuze van de wijze van transformatie

Automatisch naar binnen zwenken: MOVE/TURN/STAY (verplichte invoer)

Nadat alle parameters voor de definitie van de vlakken zijn ingevoerd, moet u vastleggen hoe de rotatie-assen op de berekende aswaarden moeten worden gezwenkt:

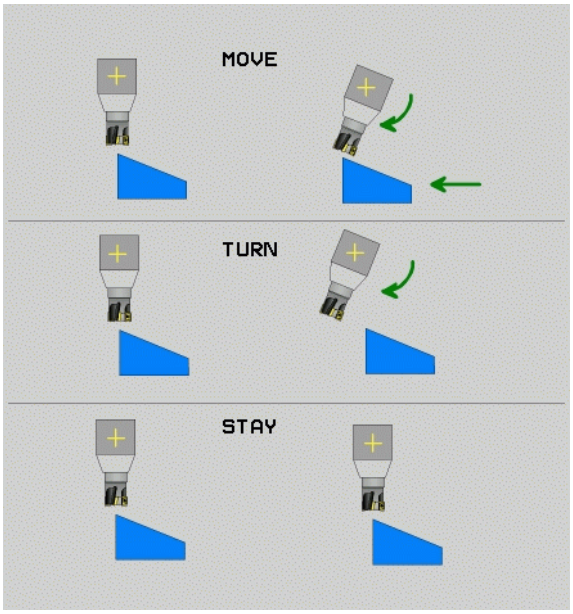

MOVE

- De PLANE-functie moet ervoor zorgen dat de rotatie-assen automatisch op de berekende aswaarden naar binnen zwenken, waarbij de relatieve positie van het werkstuk ten opzichte van het gereedschap niet verandert.De TNC voert een compensatiebeweging in de lineaire assen uit

TURN

- De PLANE-functie moet ervoor zorgen dat de rotatie-assen automatisch op de berekende aswaarden zwenken, waarbij de TNC alleen de rotatie-assen positioneert.De TNC voert **geen** compensatiebeweging in de lineaire assen uit

STAY

- U zwenkt de rotatie-assen in een volgende, afzonderlijke positioneerregel zelf naar binnen

Indien u de optie **MOVE** (**PLANE**-functie moet automatisch met compensatiebeweging naar binnen zwenken) hebt geselecteerd, moeten nog de twee hierna beschreven parameters **Afstand rotatiepunt van gereedschapspunt** en **Aanzet?F=** worden gedefinieerd.

Indien u de optie **TURN** (**PLANE**-functie moet automatisch zonder compensatiebeweging naar binnen zwenken) hebt geselecteerd, moeten de hierna beschreven parameters **Teruglooplengte MB** en **Aanzet?F=** worden gedefinieerd.


Als alternatief voor een direct met een getalwaarde gedefinieerde aanzet **F** kunt u de inzwenkbeweging ook met **FMAX** (ijlgang) of **FAUTO** (aanzet uit **TOOL CALL**-regel) laten uitvoeren.


Als u de functie **PLANE AXIAL** in combinatie met **STAY** gebruikt, moet u de rotatie-assen in een afzonderlijke positioneerregel volgens de **PLANE**-functie naar binnen zwenken (zie "Rotatie-assen in een afzonderlijke regel zwenken" op pagina 518).

- **Afstand rotatiepunt van gereedschapspunt** (incrementeel): de TNC zwenkt het gereedschap (de tafel) rondom de gereedschapspunt naar binnen.Via de parameter **AFST** verplaatst u het rotatiepunt van de inzwenkbeweging ten opzichte van de actuele positie van de gereedschapspunt.




- Als het gereedschap vóór het naar binnen zwenken op de aangegeven afstand tot het werkstuk staat, bevindt zich het gereedschap ook na het naar binnen zwenken relatief gezien op dezelfde positie (zie afbeelding rechts in het midden, 1 = AFST)
- Als het gereedschap vóór het naar binnen zwenken niet op de aangegeven afstand tot het werkstuk staat, heeft het zich na het zwenken - relatief gezien - ten opzichte van de oorspronkelijke positie verplaatst (zie afbeelding rechtsonder, 1 = AFST)

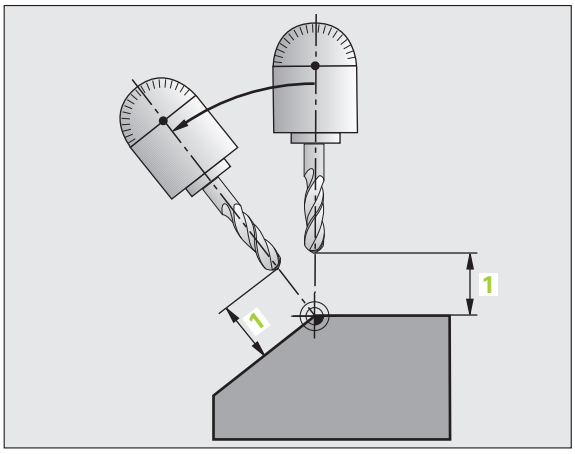

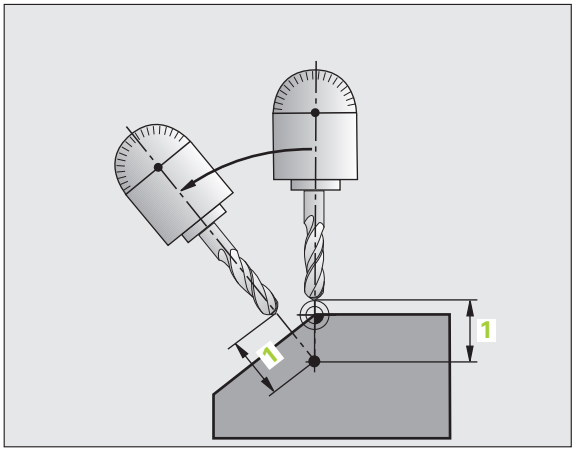

- **Aanzet?F=**: baansnelheid waarmee het gereedschap naar binnen moet zwenken
- **Terugtreklengte in gereedsch.as?**: terugtrekbaan **MB**, werkt incrementeel vanaf de actuele gereedschapspositie in de actieve gereedschapsasrichting die de TNC **vóór het naar binnen zwenken** benadert.**MB MAX** verplaatst het gereedschap tot kort vóór de software-eindschakelaar

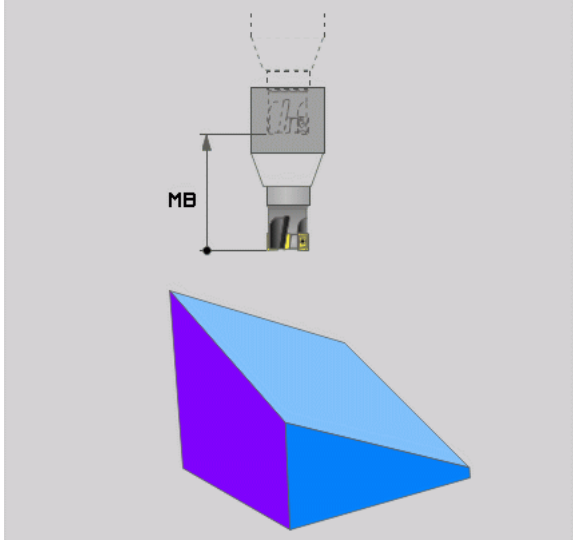

Rotatie-assen in een afzonderlijke regel zwenken

Indien u de rotatie-assen in een afzonderlijke positioneerregel naar binnen wilt zwenken (optie **STAY** geselecteerd), gaat u als volgt te werk:



Let op: botsingsgevaar!

Gereedschap zodanig voorpositioneren dat er bij het zwenken geen botsing tussen gereedschap en werkstuk (spanmiddel) kan plaatsvinden.

- Willekeurige **PLANE**-functie selecteren, het automatisch naar binnen zwenken met **STAY** definiëren.Bij het afwerken berekent de TNC de positiewaarden van de op uw machine aanwezige rotatie-assen en slaat deze op in de systeemparameters Q120 (A-as), Q121 (B-as) en Q122 (C-as)
- Positioneerregel met de door de TNC berekende hoekwaarden definiëren

NC-voorbeeldregels: machine met C-rondtafel en A-zwenktafel met een ruimtehoek B+45° zwenken.

`...`	
`12 L Z+250 R0 FMAX`	Op veilige hoogte positioneren
`13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY`	PLANE-functie definiëren en activeren
`14 L A+Q120 C+Q122 F2000`	Rotatie-as positioneren met de door de TNC berekende waarden
`...`	Bewerking in het gezwenkte vlak definiëren


Keuze van alternatieve zwenkmogelijkheden: SEQ +/– (optionele invoer)

Uit de door u gedefinieerde positie van het bewerkingsvlak moet de TNC de bijbehorende positie van de op uw machine aanwezige rotatie-assen berekenen.Meestal zijn er twee oplossingen mogelijk.

Met de schakelaar **SEQ** kunt u instellen welke oplossing de TNC moet toepassen:

- **SEQ+** positioneert de **hoofdrotatie-as** van uw machine zodanig dat deze een positieve hoek vormt.De hoofdrotatie-as is de eerste rotatie-as in de kinematicabeschrijving van uw machine, als u op basis van de beschrijving van het gereedschap door de machine heen naar het werkstuk gaat:
  - Bij een zuivere kopkinematica (bijv. gaffelkop) met de rotatie-assen **B** en **C** is de hoofdas de B-as
  - Bij een zuivere tafelkinematica met de rotatie-assen **A** en **C** is de hoofdrotatie-as de A-as
  - Bij een gemengde kop-/tafelkinematica met de rotatie-assen **B** in de kop en **C** in de tafel is de B-as de hoofdrotatie-as (zie ook afbeelding rechtsboven)
- **SEQ–** positioneert de hoofdrotatie-as zodanig dat deze een negatieve hoek vormt

Als de door u via **SEQ** geselecteerde oplossing niet binnen het verplaatsingsbereik van de machine ligt, komt de TNC met de foutmelding **Hoek niet toegestaan**.

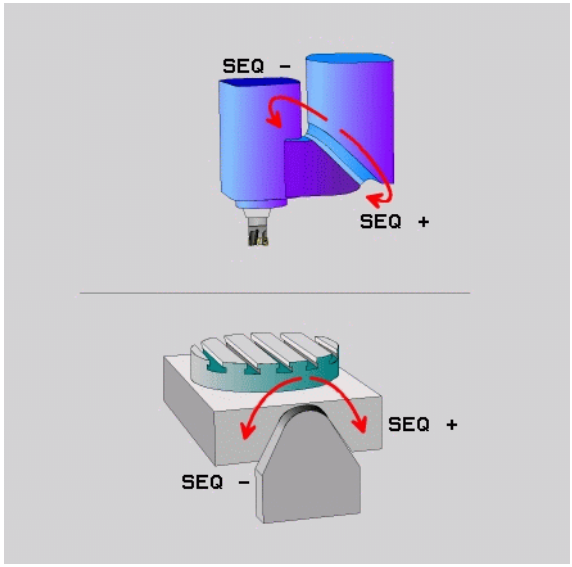

Bij gebruik van de functie **PLANE AXIS** heeft de schakelaar **SEQ** geen functie.

Schakelaar **SEQ** kunt u ook met Q-parameters programmeren.Positieve Q-parameterwaarden leveren oplossing **SEQ+** op en negatieve Q-parameterwaarden oplossing **SEQ–**.

Bij gebruik van de functie **PLANE SPATIAL A+0 B+0 C+0** mag u geen **SEQ–** programmeren, anders komt de TNC met een foutmelding.

Indien **SEQ** niet wordt gedefinieerd, wordt de oplossing als volgt door de TNC bepaald:

1. De TNC controleert eerst of beide oplossingen binnen het verplaatsingsbereik van de rotatie-assen liggen
2. Als dit het geval is, kiest de TNC de oplossing waarmee de rotatie-assen via de kortst mogelijke weg van de actuele positie naar de nominale positie kunnen worden verplaatst.De TNC berekent daarbij voor beide oplossingen de wortel uit de som van de kwadraten van beide rotatie-asbewegingen en gebruikt dan de oplossing die de kleinste waarde oplevert
3. Als er slechts één oplossing binnen het verplaatsingsbereik ligt, wordt deze oplossing door de TNC toegepast
4. Als er geen oplossing binnen het verplaatsingsbereik ligt, komt de TNC met de foutmelding **Hoek niet toegestaan**

Voorbeeld voor een machine met C-rondtafel en A-zwenktafel.Geprogrammeerde functie: **PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Eindschakelaar	Startpositie	SEQ	Resultaat aspositie
Geen	A+0, C+0	niet geprogr.	A+45, C+90
Geen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Geen	A+0, C+0	–	A–45, C–90
Geen	A+0, C–105	niet geprogr.	A–45, C–90
Geen	A+0, C–105	+	A+45, C+90
Geen	A+0, C–105	–	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	niet geprogr.	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	+	Foutmelding
Geen	A+0, C–135	+	A+45, C+90

Keuze van de wijze van transformatie (optionele invoer)

Voor machines die van een C-rondtafel zijn voorzien, is er een functie beschikbaar waarmee u de wijze van transformatie kunt vastleggen:



- **COÖRD ROT** legt vast dat de PLANE-functie alleen het coördinatensysteem naar de gedefinieerde zwenkhoek moet draaien.De rondtafel wordt niet verplaatst, de rotatie wordt rekenkundig gecompenseerd




- **TABLE ROT** legt vast dat de PLANE-functie de rondtafel naar de gedefinieerde zwenkhoek moet positioneren.De compensatie vindt via werkstukrotatie plaats



Bij gebruik van de functie **PLANE AXIS** hebben de functies **COORD ROT** en **TABLE ROT** geen functie.

Wanneer de functie **TABLE ROT** in combinatie met een basisrotatie en zwenkhoek 0 wordt gebuikt, dan zwenkt de TNC de tafel naar de in de basisrotatie gedefinieerde hoek.

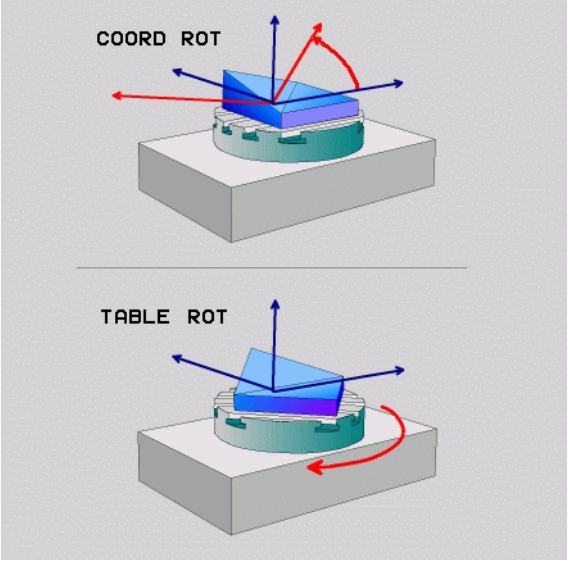

12.4 Geneigd frezen in het gezwenkte vlak


Functie

In combinatie met de nieuwe **PLANE**-functies en **M128** kunt u in een gezwenkt bewerkingsvlak **geneigd frezen**.Hiervoor zijn twee definitiemogelijkheden beschikbaar:

- Geneigd frezen door incrementele verplaatsing van een rotatie-as
- Geneigd frezen via normaalvectoren

Geneigd frezen in het gezwenkte vlak is alleen met radiusfrezen mogelijk.

Bij 45°-zwenkkoppen/zwenktafels kunt u de neighoek ook als ruimtehoek definiëren.Gebruik hiervoor **FUNCTION TCPM** (zie "FUNCTION TCPM (software-optie 2)" op pagina 524).

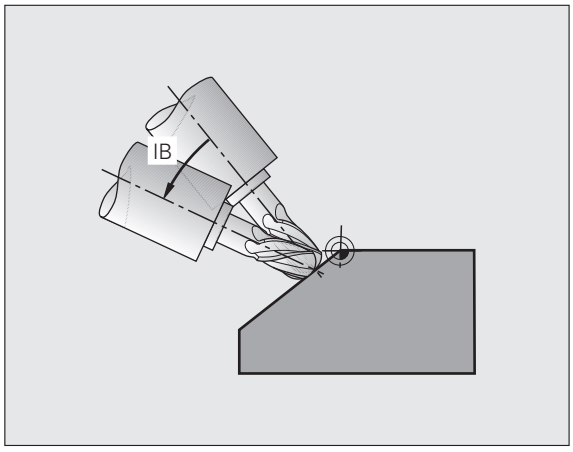

Geneigd frezen door incrementele verplaatsing van een rotatie-as

- Gereedschap terugtrekken
- Willekeurige PLANE-functie definiëren, positioneergedrag in de gaten houden
- Via een rechte-regel de gewenste neighoek in de desbetreffende as incrementeel verplaatsen
- M128 activeren

NC-voorbeeldregels:

`...`	
`12 L Z+50 R0 FMAX`	Op veilige hoogte positioneren
`13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000`	PLANE-functie definiëren en activeren
`14 L IB-17 F1000 M128`	Neighoek instellen, M128 activeren
`...`	Bewerking in het gezwenkte vlak definiëren

Geneigd frezen via normaalvectoren

In de **LN**-regel mag slechts een richtingsvector zijn gedefinieerd waarmee de neighoek gedefinieerd is (normaalvector **NX**, **NY**, **NZ** of gereedschapsrichtingsvector **TX**, **TY**, **TZ**).


- Gereedschap terugtrekken
- M128 activeren
- Willekeurige PLANE-functie definiëren, positioneergedrag in de gaten houden
- Programma afwerken met LN-regels waarin de gereedschapsrichting per vector is gedefinieerd

NC-voorbeeldregels:

`...`	
`12 L Z+50 R0 FMAX`	Op veilige hoogte positioneren
`13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000`	PLANE-functie definiëren en activeren
`14 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ+0,9539 F 1000 M3 M128`	Neighoek instellen via normaalvector, M128 activeren
`...`	Bewerking in het gezwenkte vlak definiëren

12.5 FUNCTION TCPM (software-optie 2)

Functie

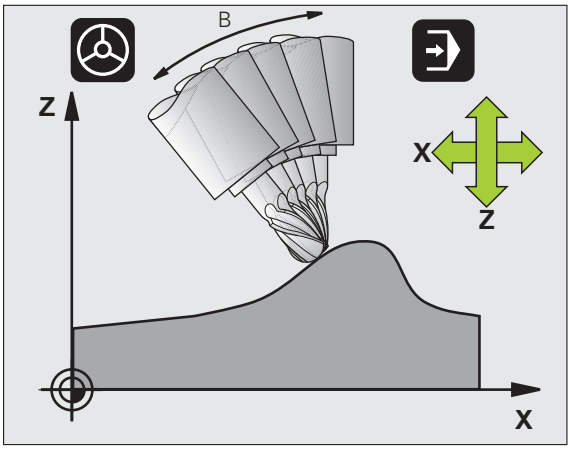

De machinegeometrie moet door de machinefabrikant in machineparameters of in kinematicatabellen vastgelegd zijn.

Bij zwenkassen met Hirth-vertanding:

Positie van de zwenkas alleen veranderen nadat het gereedschap uit het materiaal is gehaald.Anders kan de contour bij het terugtrekken uit de vertanding worden beschadigd.

Vóór positioneringen met **M91** of **M92**: **FUNCTION TCPM** terugzetten.

Om beschadigingen van de contour te voorkomen, mogen met **FUNCTION TCPM** alleen radiusfrezen worden toegepast.

De gereedschapslengte moet aan het midden van de kogel van de radiusfrees worden gerelateerd.

Als **FUNCTION TCPM** actief is, toont de TNC in de digitale uitlezing het symbool .

FUNCTION TCPM is een verdere ontwikkeling van de functie **M128**, waarmee het gedrag van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen kan worden vastgelegd.In tegenstelling tot **M128** kunt u bij **FUNCTION TCPM** de werking van diverse functies zelf definiëren:

- Werkwijze van de geprogrammeerde aanzet: **F TCP** / **F CONT**
- Interpretatie van de in het NC-programma geprogrammeerde coördinaten van de rotatie-as: **AXIS POS** / **AXIS SPAT**
- Interpolatiewijze tussen start- en doelpositie: **PATHCTRL AXIS** / **PATHCTRL VECTOR**

FUNCTION TCPM definiëren

SPEC FCT

▶ Speciale functies selecteren

PROGRAMMA-FUNCTIES

▶ Programmeerondersteuning selecteren

FUNCTION TCPM

▶ Functie FUNCTION TCPM selecteren

Werkwijze van de geprogrammeerde aanzet

Voor het definiëren van de werking van de geprogrammeerde aanzet beschikt de TNC over twee functies:

F TCP

▶ **F TCP** legt vast dat de geprogrammeerde aanzet als werkelijke relatieve snelheid tussen gereedschapsreferentiepunt (**t**ool **c**enter **p**oint) en werkstuk wordt geïnterpreteerd

F CONTOUR

▶ **F CONT** legt vast dat de geprogrammeerde aanzet als baanaanzet van de in de desbetreffende NC-regel geprogrammeerde assen wordt geïnterpreteerd

NC-voorbeeldregels:

`...`	
`13 FUNCTION TCPM F TCP ...`	Aanzet is gerelateerd aan de gereedschapspunt
`14 FUNCTION TCPM F CONT ...`	Aanzet wordt geïnterpreteerd als baanaanzet
`...`	

Interpretatie van de geprogrammeerde coördinaten van de rotatie-as

Machines met 45°-zwenkkoppen of 45°-zwenktafels beschikten tot nu toe niet over de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een neighoek of een gereedschapsoriëntatie gerelateerd aan het op dat moment actieve coördinatensysteem (ruimtehoek) in te stellen.Deze functie kon uitsluitend via extern gemaakte programma's met vlaknormaalvectoren (LN-regels) worden gerealiseerd.

De TNC beschikt nu over de volgende functie:

AXIS POSITION

- **AXIS POS** legt vast dat de TNC de geprogrammeerde coördinaten van rotatie-assen als nominale positie van de desbetreffende as interpreteert

AXIS SPATIAL

- **AXIS SPAT** legt vast dat de TNC de geprogrammeerde coördinaten van rotatie-assen als ruimtehoek interpreteert

AXIS POS mag in eerste instantie alleen worden gebruikt als uw machine met rechthoekige rotatie-assen is uitgerust.Bij 45°-zwenkkoppen/-tafels kunt u ook gebruikmaken van **AXIS POS**, indien gewaarborgd is dat de geprogrammeerde coördinaten van de rotatie-as de gewenste oriëntatie van het bewerkingsvlak juist definiëren (kan bijv. met behulp van een CAM-systeem worden gewaarborgd).

AXIS SPAT: de in de positioneerregel ingevoerde coördinaten van de rotatie-as zijn ruimtehoeken die gerelateerd zijn aan het op dat moment actieve (evt. gezwenkte) coördinatensysteem (incrementele ruimtehoeken).

Na het inschakelen van **FUNCTION TCPM** in combinatie met **AXIS SPAT**, moet u in de eerste verplaatsingsregel in principe alle drie ruimtehoeken in de neighoekdefinitie programmeren.Dit geldt ook als een of meer ruimtehoeken 0° zijn.

Na het inschakelen van **FUNCTION TCPM** in combinatie met **AXIS SPAT**, kunt u de functie GOTO niet meer gebruiken in de programma-afloop-werkstanden.Gebruik in principe de functie regelsprong!

NC-voorbeeldregels:

`...`	
`13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...`	Coördinaten van de rotatie-as zijn ashoeken
`...`	
`18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...`	Coördinaten van de rotatie-as zijn ruimtehoeken
`20 L A+0 B+45 C+0 F MAX`	Gereedschapsoriëntatie op B+45 graden (ruimtehoek) instellen.Ruimtehoek A en C met 0 definiëren
`...`	

Interpolatiewijze tussen start- en eindpositie

Voor de definitie van de interpolatiewijze tussen start- en eindpositie beschikt de TNC over twee functies:

PATH CONTROL AXIS

- **PATHCTRL AXIS** legt vast dat de gereedschapspunt zich tussen de start- en eindpositie van de desbetreffende NC-regel op een rechte verplaatst (**Face Milling**).De richting van de gereedschapsas op de start- en eindpositie komt overeen met de geprogrammeerde waarden. De gereedschapsomtrek beschrijft echter tussen start- en eindpositie geen gedefinieerde baan.Het vlak dat ontstaat door het frezen met de gereedschapsomtrek (**Peripheral Milling**) is afhankelijk van de machinegeometrie

PATH CONTROL VECTOR

- **PATHCTRL VECTOR** legt vast dat het gereedschapsreferentiepunt zich tussen de start- en eindpositie van de desbetreffende NC-regel op een rechte verplaatst en dat ook de richting van de gereedschapsas tussen start- en eindpositie zo wordt geïnterpoleerd, dat bij een bewerking aan de gereedschapsomtrek een vlak ontstaat (**Peripheral Milling**)

Let bij PATHCTRL VECTOR op het volgende:

Een willekeurig gedefinieerde gereedschapsoriëntatie kan meestal door twee verschillende zwenkasposities worden bereikt.De TNC maakt gebruik van de oplossing die via de kortste weg – vanaf de actuele positie – bereikbaar is.Dit kan er bij 5-assen-programma's toe leiden dat de TNC in de rotatie-assen eindposities benadert die niet geprogrammeerd zijn.

Om een zo continu mogelijke meerassige beweging te krijgen, moet u cyclus 32 met een **tolerantie voor rotatie-assen** definiëren (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus 32 TOLERANTIE).De tolerantie van de rotatie-assen moet in dezelfde orde van grootte liggen als de tolerantie van de eveneens in cyclus 32 te definiëren baanafwijking.Hoe groter de tolerantie voor rotatie-assen is gedefinieerd, des te groter zijn de contourafwijkingen bij Peripheral Milling.

NC-voorbeeldregels:

`...`	
`13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS`	Gereedschapsreferentiepunt verplaatst zich op een rechte
`14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR`	Gereedschapsreferentiepunt en gereedschapsrichtingsvector verplaatsen zich in een vlak
`...`	

FUNCTION TCPM terugzetten

RESET TCPM

▶ **FUNCTION RESET TCPM** gebruiken wanneer u de functie specifiek in een programma wilt terugzetten

NC-voorbeeldregel:

...	
25 FUNCTION RESET TCPM	FUNCTION TCPM terugzetten
...	

De TNC zet **FUNCTION TCPM** automatisch terug wanneer u in een programma-afloop-werkstand een nieuw programma selecteert.

U mag **FUNCTION TCPM** alleen terugzetten wanneer de **PLANE**-functie niet actief is.Eventueel **PLANE RESET** vóór **FUNCTION RESET TCPM** uitvoeren.

12.6 Additionele functies voor rotatie-assen

Aanzet in mm/min bij rotatie-assen A, B, C: M116 (software-optie 1)

standaardinstelling

De TNC interpreteert de geprogrammeerde aanzet bij een rotatie-as in graden/min (in mm-programma's en ook in inch-programma's).De baanaanzet is dus afhankelijk van de afstand tussen het gereedschapsmiddelpunt en het centrum van de rotatie-as.

Hoe groter deze afstand, hoe groter de baanaanzet.

Aanzet in mm/min bij rotatie-assen met M116



De machinegeometrie moet door de machinefabrikant in de kinematica-beschrijving gedefinieerd zijn.

M116 werkt alleen bij rond- en draaitafels.**M116** kan niet worden toegepast bij zwenkkoppen.Als uw machine is uitgerust met een tafel-kop-combinatie, negeert de TNC zwenkkop-rotatie-assen.

M116 werkt ook bij een actief gezwenkt bewerkingsvlak en in combinatie met M128, wanneer u met de functie **M138** rotatie-assen hebt geselecteerd (zie "Keuze van zwenkassen: M138" op pagina 537).**M116** is dan alleen actief voor de niet met **M138** geselecteerde rotatie-assen.

De TNC interpreteert de geprogrammeerde aanzet bij een rotatie-as in mm/min (of 1/10 inch/min)..Daarbij berekent de TNC steeds aan het begin van de regel de aanzet voor deze regel.De aanzet bij een rotatie-as wijzigt niet tijdens het afwerken van de regel, ook niet als het gereedschap zich naar het centrum van de rotatie-as verplaatst.

Werking

M116 werkt in het bewerkingsvlak.Met **M117** wordt **M116** teruggezet; aan het programma-einde wordt **M116** ook gedeactiveerd.

M116 wordt actief aan het begin van de regel.

Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen: M126

standaardinstelling



Instellingen van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen is een machineafhankelijke functie.Raadpleeg het machinehandboek!

Het gedrag van de TNC bij het positioneren van rotatie-assen, waarvan de weergave tot waarden beneden de 360° gereduceerd is, is afhankelijk van bit 2 van machineparameter 7682.Daar is vastgelegd of de TNC het verschil tussen nominale positie en actuele positie in principe altijd (ook zonder M126) via de kortste weg moet verplaatsen of alleen als M126 geprogrammeerd is.Voorbeelden, als de TNC de rotatie-as altijd langs de schaalverdeling moet verplaatsen:

Actuele positie	Nominale positie	Verplaatsing
350°	10°	–340°
10°	340°	+330°

Instelling met M126

Met M126 verplaatst de TNC een rotatie-as, waarvan de weergave tot waarden onder 360° gereduceerd is, via de kortste weg.Voorbeelden:

Actuele positie	Nominale positie	Verplaatsing
350°	10°	+20°
10°	340°	–30°

Werking

M126 wordt actief aan het begin van de regel.

M126 wordt met M127 teruggezet; aan het einde van het programma wordt M126 eveneens opgeheven.

Weergave van de rotatie-as tot een waarde onder 360° reduceren: M94

standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap van de actuele hoekwaarde naar de geprogrammeerde hoekwaarde.

Voorbeeld:

Actuele hoekwaarde:	538°
Geprogrammeerde hoekwaarde:	180°
Werkelijke verplaatsing:	-358°

Instelling met M94

De TNC reduceert aan het begin van de regel de actuele hoekwaarde tot een waarde onder 360° en verplaatst zich aansluitend naar de geprogrammeerde waarde.Als meerdere rotatie-assen actief zijn, reduceert M94 de weergave van alle rotatie-assen.Alternatief kan na M94 een rotatie-as worden ingevoerd.De TNC reduceert dan alleen de uitlezing van deze as.

NC-voorbeeldregels

Uitlezingswaarden van alle actieve rotatie-assen reduceren:

```
L M94
```

Alleen uitlezing van de C-as reduceren:

```
L M94 C
```

Weergave van alle actieve rotatie-assen reduceren en aansluitend met de C-as naar de geprogrammeerde waarde verplaatsen:

```
L C+180 FMAX M94
```

Werking

M94 werkt alleen in de programmaregel waarin M94 geprogrammeerd is.

M94 wordt actief aan het begin van de regel.

Automatische correctie van de machinegeometrie bij het werken met zwenkassen: M114 (software-optie 2)


standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap naar de in het bewerkingsprogramma vastgelegde posities.Als in het programma de positie van een zwenkas verandert, moet de postprocessor de daaruit voortvloeiende verstelling in de lineaire assen berekenen en in een positioneerregel verwerken.Omdat hier ook de machinegeometrie een rol speelt, moet voor elke machine het NC-programma afzonderlijk worden berekend.

Instelling met M114

De machinegeometrie moet door de machinefabrikant in de kinematica-beschrijving gedefinieerd zijn.

Wanneer in het programma de positie van een gestuurde zwenkas verandert, dan compenseert de TNC automatisch de verstelling van het gereedschap met een 3D-lengtecorrectie.Daar de geometrie van de machine in machineparameters is opgeslagen, compenseert de TNC automatisch ook machinespecifieke verstellingen.Programma's hoeven door de postprocessor slechts eenmaal berekend te worden, ook als zij op verschillende machines met TNC-besturing worden uitgevoerd.

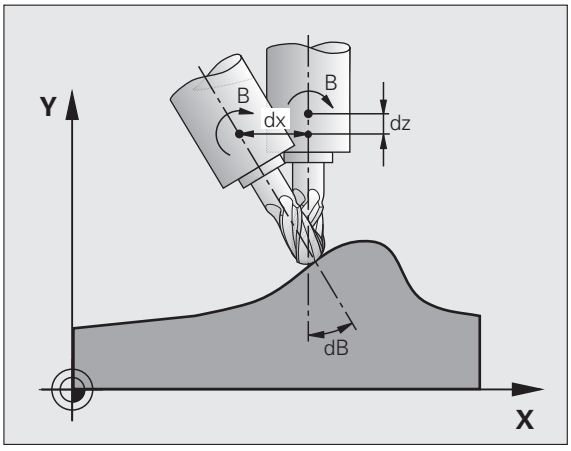

Wanneer de machine geen gestuurde zwenkassen heeft (kop handmatig te zwenken, kop wordt door de PLC gepositioneerd), dan kan achter **M114** de op dat moment geldende zwenkkoppositie worden ingevoerd (bijv. **M114 B+45**, Q-parameters toegestaan).

Het CAD-systeem resp. de postprocessor moet rekening houden met de gereedschapsradiuscorrectie.Een geprogrammeerde radiuscorrectie RL/RR leidt tot een foutmelding.

Als de gereedschapslengtecorrectie door de TNC wordt uitgevoerd, is de geprogrammeerde aanzet gerelateerd aan de gereedschapspunt, anders aan het referentiepunt van het gereedschap.

Wanneer de machine een gestuurde zwenkkop heeft, kan de programma-afloop onderbroken en de positie van de zwenkas veranderd worden (bijv. met het handwiel).

Met de functie SPRONG NAAR REGEL N kan het bewerkingsprogramma vervolgens verdergaan op de plaats waar onderbroken werd.Als **M114** actief is, houdt de TNC automatisch rekening met de nieuwe zwenkaspositie.

Om de positie van de zwenkas met het handwiel tijdens de programma-afloop te veranderen, moet **M118** in combinatie met **M128** worden toegepast.

Werking

M114 wordt actief aan het begin van de regel, M115 aan het einde van de regel.M114 werkt niet bij actieve gereedschapsradiuscorrectie.

M114 wordt met M115 teruggezet.Aan het einde van het programma wordt M114 eveneens opgeheven.

Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2)


standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap naar de in het bewerkingsprogramma vastgelegde posities.Als in het programma de positie van een zwenkas verandert, dan moet de daaruit volgende verstelling in de lineaire assen worden berekend en in een positioneerregel worden verwerkt.

Instelling met M128 (TCPM: Tool Center Point Management)

De machinegeometrie moet door de machinefabrikant in de kinematica-beschrijving gedefinieerd zijn.

Wanneer in het programma de positie van een gestuurde zwenkas verandert, dan blijft tijdens het zwenken de positie van de gereedschapspunt t.o.v. het werkstuk onveranderd.

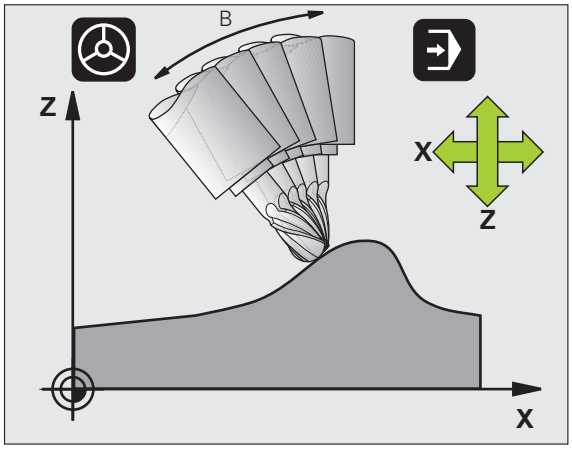

Pas **M128** in combinatie met **M118** toe, wanneer tijdens de programma-afloop de positie van de zwenkas met het handwiel moet worden gewijzigd.Het laten doorwerken van een handwielpositionering gebeurt als **M128** actief is in het machinevaste coördinatensysteem.

Let op: risico voor werkstuk!

Bij zwenkassen met Hirth-vertanding: positie van de zwenkas alleen veranderen nadat het gereedschap uit het materiaal is gehaald.Anders kan de contour bij het terugtrekken uit de vertanding worden beschadigd.

Na **M128** kan nog een aanzet worden ingevoerd, waarmee de TNC de compensatiebewegingen in de lineaire assen uitvoert.Als er geen aanzet wordt ingevoerd, of er een aanzet wordt ingevoerd die groter is dan de in machineparameter 7471 vastgelegde waarde, geldt de aanzet uit machineparameter 7471.

Vóór positioneringen met **M91** of **M92**: **M128** terugzetten.

Om beschadigingen van de contour te voorkomen, mogen met **M128** alleen radiusfrezen worden toegepast.

De gereedschapslengte moet aan het midden van de kogel van de radiusfrees worden gerelateerd.

Als **M128** actief is, toont de TNC in de statusweergave het symbool .

M128 bij zwenktafels

Als bij actieve **M128** een beweging van de zwenktafel geprogrammeerd is, draait de TNC het coördinatensysteem overeenkomstig mee.Als u bijv. de C-as 90° draait (door positioneren of nulpuntverschuiving) en aansluitend een beweging in de X-as programmeert, dan voert de TNC de beweging in de machine-as Y uit.

Ook het vastgelegde referentiepunt, dat door de verplaatsing van de rondtafel verandert, transformeert de TNC.

M128 bij driedimensionale gereedschapscorrectie

Wanneer er een driedimensionale gereedschapscorrectie wordt uitgevoerd terwijl **M128** en radiuscorrectie **RL**/**RR** actief zijn, positioneert de TNC bij bepaalde machinegeometrieën de rotatie-assen automatisch (Peripheral-Milling, zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)", pagina 539).

Werking

M128 wordt actief aan het begin van de regel, **M129** aan het einde van de regel.**M128** werkt ook in de handbedieningswerkstanden en blijft na het wijzigen van de werkstand actief.De aanzet voor de compensatiebeweging blijft actief, totdat een andere aanzet wordt geprogrammeerd of **M128** met **M129** wordt teruggezet.

M128 wordt met **M129** teruggezet.Wanneer in een programma-afloop-werkstand een nieuw programma wordt geselecteerd, zet de TNC **M128** eveneens terug.

NC-voorbeeldregels

Compensatiebewegingen met een aanzet van 1000 mm/min uitvoeren:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

Geneigd frezen met niet-gestuurde rotatie-assen

Als uw machine niet-gestuurde rotatie-assen heeft, dan kunnen er in combinatie met M128 ook met deze assen schuine bewerkingen worden uitgevoerd.

Ga daarbij als volgt te werk:

1. De rotatie-assen handmatig in de gewenste positie brengen.M128 mag daarbij niet actief zijn
2. M128 activeren: de TNC leest de actuele waarden van alle aanwezige rotatie-assen, berekent daaruit de nieuwe positie van het gereedschapsmiddelpunt en actualiseert de digitale uitlezing
3. De noodzakelijke compensatiebeweging voert de TNC met de volgende positioneerregel uit
4. Bewerking uitvoeren
5. Aan het einde van het programma M128 met M129 terugzetten en de rotatie-assen weer in de uitgangspositie brengen

Zolang M128 actief is, bewaakt de TNC de actuele positie van de niet-gestuurde rotatie-assen.Indien de actuele positie met een door de machinefabrikant te definiëren waarde van de nominale positie afwijkt, komt de TNC met een foutmelding en wordt de programma-afloop onderbroken.

Overlapping M128 en M114

M128 is een verdere ontwikkeling van de functie M114.

M114 berekent de noodzakelijke compensatiebewegingen in de geometrie **voordat** de desbetreffende regel wordt uitgevoerd.De TNC verrekent de compensatiebeweging zodanig dat deze voor het einde van de desbetreffende NC-regel is uitgevoerd.

M128 berekent alle compensatiebewegingen real-time. De TNC voert de vereiste compensatiebewegingen direct uit nadat ze door een rotatie-asbeweging noodzakelijk zijn geworden.

M114 en **M128** mogen niet gelijktijdig actief zijn, anders zouden er overlappingen van beide functies optreden die het werkstuk zouden kunnen beschadigen.De TNC komt met een daarmee corresponderende foutmelding.

Nauwkeurige stop op hoeken met niet-tangentiële overgangen: M134

standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap bij positioneringen met rotatie-assen zo, dat op niet-tangentiële contourovergangen een overgangselement wordt ingevoegd.De contourovergang is afhankelijk van de versnelling, de schok en de vastgelegde tolerantie van de contourafwijking.



De standaardinstelling van de TNC kan met machineparameter 7440 zo worden veranderd, dat bij de keuze van een programma M134 automatisch actief wordt, zie "Algemene gebruikerparameters", pagina 716.

Instelling met M134

De TNC verplaatst het gereedschap bij positioneringen met rotatie-assen zo, dat op niet-tangentiële contourovergangen een nauwkeurige stop wordt uitgevoerd.

Werking

M134 wordt actief aan het begin van de regel, M135 aan het einde van de regel.

M134 wordt met M135 teruggezet.Wanneer in een programma-afloop-werkstand een nieuw programma wordt gekozen, zet de TNC M134 eveneens terug.

Keuze van zwenkassen: M138

standaardinstelling

De TNC houdt bij de functies M114, M128 en Bewerkingsvlak zwenken rekening met de rotatie-assen die uw machinefabrikant in machineparameters heeft vastgelegd.

Instelling met M138

Bij de hierboven genoemde functies houdt de TNC alleen rekening met de zwenkassen die met M138 zijn gedefinieerd.

Werking

M138 wordt actief aan het begin van de regel.

M138 kan worden teruggezet, door M138 opnieuw te programmeren zonder dat er zwenkassen worden opgegeven.

NC-voorbeeldregels

Voor de bovengenoemde functies alleen rekening houden met zwenkas C:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

Rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde: M144 (software-optie 2)

standaardinstelling

De TNC verplaatst het gereedschap naar de in het bewerkingsprogramma vastgelegde posities.Als in het programma de positie van een zwenkas verandert, dan moet de daaruit volgende verstelling in de lineaire assen worden berekend en in een positioneerregel worden verwerkt.

Instelling met M144

De TNC houdt rekening met een verandering van de machinekinematica in de digitale uitlezing, zoals die bijvoorbeeld door het wisselen van een voorzetspil ontstaat.Wanneer de positie van een gestuurde zwenkas verandert, dan wordt tijdens het zwenken ook de positie van de gereedschapspunt t.o.v. het werkstuk veranderd.De verstelling die hierdoor ontstaat, wordt in de digitale uitlezing verrekend.



Positioneringen met M91/M92 zijn toegestaan, als M144 actief is.

De digitale uitlezing in de werkstanden AUTOMATISCHE PROGRAMMA-AFLOOP en PROGRAMMA-AFLOOP REGEL VOOR REGEL verandert pas nadat de zwenkassen hun eindpositie hebben bereikt.

Werking

M144 wordt actief aan het begin van de regel.M144 werkt niet in combinatie met M114, M128 of Bewerkingsvlak zwenken.

M144 wordt opgeheven door M145 te programmeren.



De machinegeometrie moet door de machinefabrikant in de kinematica-beschrijving gedefinieerd zijn.

De machinefabrikant legt de werkwijze in de automatische werkstanden en handbedieningswerkstanden vast.Raadpleeg uw machinehandboek.


12.7 Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)


Inleiding

De TNC kan een driedimensionale gereedschapscorrectie (3D-correctie) voor rechte-regels uitvoeren.Behalve de coördinaten X, Y en Z van het eindpunt van de rechte moeten deze regels ook de componenten NX, NY en NZ van de vlaknormaalvector (zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)" op pagina 539) bevatten.

Wanneer u bovendien nog een gereedschapsoriëntatie of een driedimensionale radiuscorrectie wilt uitvoeren, moeten deze regels ook nog een gestandaardiseerde vector met de componenten TX, TY en TZ bevatten, waarmee de gereedschapsoriëntatie wordt vastgelegd (zie "Driedimensionale gereedschapscorrectie (software-optie 2)" op pagina 539).

Het eindpunt van de rechte, de componenten van de vlaknormaalvector voor vlakken en de componenten voor de gereedschapsoriëntatie moeten door een CAM-systeem worden berekend.

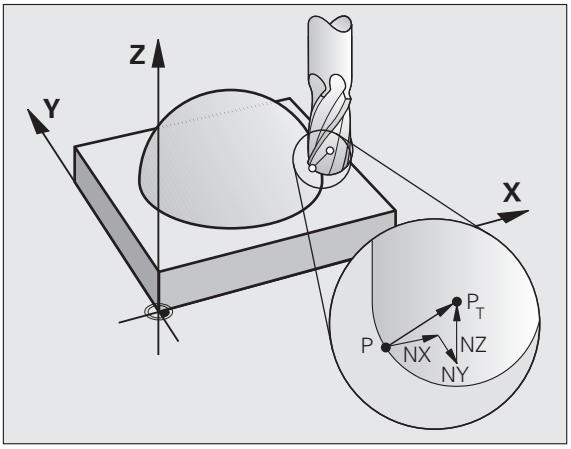

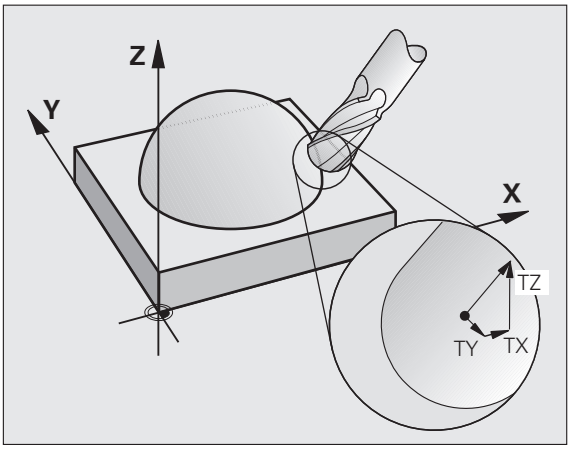



Toepassingsmogelijkheden

- Toepassing van gereedschap met afmetingen die niet overeenkomen met de door het CAM-systeem berekende afmetingen (3D-correctie zonder definitie van de gereedschapsoriëntatie)
- Face Milling: correctie van de freesgeometrie in de richting van de vlaknormaalvector (3D-correctie zonder en met definitie van de gereedschapsoriëntatie).De verspaning wordt primair met de kopzijde van het gereedschap uitgevoerd
- Peripheral Milling: correctie van de freesradius loodrecht op de bewegingsrichting en loodrecht op de gereedschapsrichting (driedimensionale radiuscorrectie met definitie van de gereedschapsoriëntatie).De verspaning wordt primair met het mantelvlak van het gereedschap uitgevoerd

Definitie van een gestandaardiseerde vector

Een gestandaardiseerde vector is een wiskundige grootheid met getalwaarde 1 en een willekeurige richting.Bij LN-regels heeft de TNC maximaal twee gestandaardiseerde vectoren nodig, één om de richting van de vlaknormaalvector en nog een (optionele) om de richting van de gereedschapsoriëntatie te bepalen.De richting van de vlaknormaalvector wordt door de componenten NX, NY en NZ vastgelegd.Dat is bij een stift- en radiusfrees loodrecht van het werkstukoppervlak weg naar het referentiepunt van het gereedschap P_T, bij een hoekradiusfrees door P_T' resp. P_T (zie afbeelding).De richting van de gereedschapsoriëntatie wordt met de componenten TX, TY en TZ vastgelegd

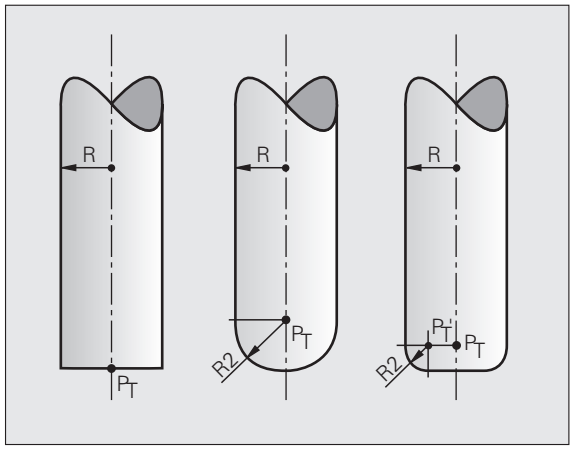

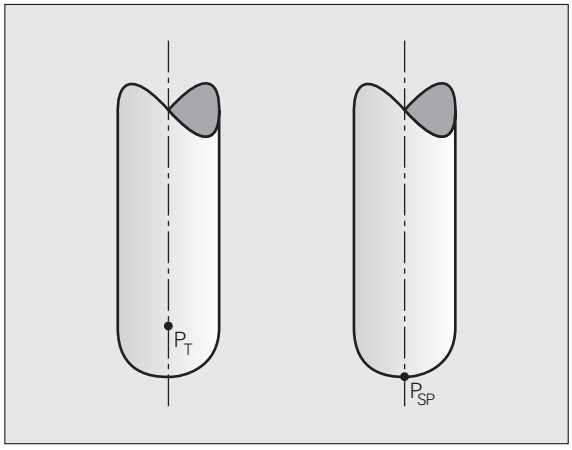

De coördinaten voor de positie X, Y, Z en voor de vlaknormaalvectoren NX, NY, NZ, resp. TX, TY, TZ, moeten in dezelfde volgorde in de NC-regel staan.

In de LN-regel moeten altijd alle coördinaten en alle vlaknormaalvectoren worden aangegeven, ook als de waarden ten opzichte van de vorige regel niet zijn veranderd.

TX, TY en TZ moeten altijd met getalwaarden gedefinieerd zijn.Q-parameters zijn niet toegestaan.

Normaalvectoren in principe altijd op 7 decimalen berekenen en uitgeven, om nadelige gevolgen voor de aanzet tijdens de bewerking te voorkomen.

3D-correctie met vlaknormaalvectoren kan alleen voor coördinaatgegevens in de hoofdassen X, Y, Z gebruikt worden.

Wanneer een gereedschap met overmaat (positieve deltawaarde) ingewisseld wordt, komt de TNC met een foutmelding.De foutmelding kan met de M-functie **M107** worden onderdrukt (zie "Voorwaarden voor NC-regels met vlaknormaalvectoren en 3D-correctie", pagina 204).

De TNC waarschuwt niet met een foutmelding als gereedschapsovermaten tot beschadiging van de contour leiden.

Via machineparameter 7680 wordt vastgelegd of het CAM-systeem de gereedschapslengte heeft gecorrigeerd via het midden van de kogel P_T of via de zuidpool van de kogel P_{SP} (zie afbeelding).

Toegestane gereedschapsvormen

De toegestane gereedschapsvormen (zie afbeelding) worden in de gereedschapstabel via de gereedschapsradiussen **R** en **R2** vastgelegd:

- Gereedschapsradius **R**: maat vanaf gereedschapsmiddelpunt tot buitenkant gereedschap
- Gereedschapsradius 2 **R2**: afrondingsradius van gereedschapspunt tot buitenkant gereedschap

De verhouding van **R** t.o.v. **R2** bepaalt de vorm van het gereedschap:

- **R2** = 0: schachtfrees
- **R2** = **R**: radiusfrees
- 0 < **R2** < **R**: hoekradiusfrees


Deze gegevens leveren ook de coördinaten op voor het referentiepunt van het gereedschap P_T.

Andere gereedschappen toepassen: deltawaarden

Wanneer gereedschappen toegepast worden die andere afmetingen hebben dan de oorspronkelijk geplande gereedschappen, dan moet het verschil tussen de lengten en radiussen als deltawaarden in de gereedschapstabel of in de gereedschapsoproep **TOOL CALL** worden ingevoerd:

- Positieve deltawaarde **DL, DR, DR2**: de maten van het gereedschap zijn groter dan die van het originele gereedschap (overmaat)
- Negatieve deltawaarde **DL, DR, DR2**: de maten van het gereedschap zijn kleiner dan die van het originele gereedschap (ondermaat)

De TNC corrigeert dan de gereedschapspositie met de som van de deltawaarden uit de gereedschapstabel en de gereedschapsoproep.

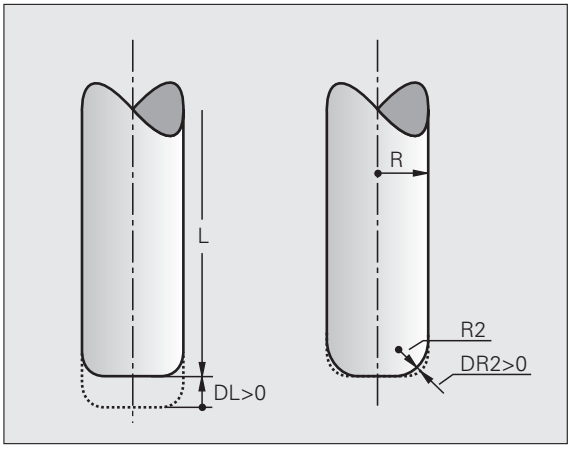

3D-correctie zonder gereedschapsoriëntatie

De TNC verplaatst het gereedschap in de richting van de vlaknormaalvector met de som van de deltawaarden (gereedschapstabel en **TOOL CALL**).

Voorbeeld: regelformaat met vlaknormaalvectoren

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165
NX+0,2637581 NY+0,0078922 NZ-0,8764339 F1000 M3
```

LN:	Rechte met 3D-correctie
X, Y, Z:	Gecorrigeerde coördinaten van eindpunt rechte
NX, NY, NZ:	Componenten van de vlaknormaalvectoren
F:	Aanzet
M:	Additionele functie

Face Milling: 3D-correctie zonder en met gereedschapsoriëntatie

De TNC verplaatst het gereedschap in de richting van de vlaknormaalvector met de som van de deltawaarden (gereedschapstabel en **TOOL CALL**).

Als **M128** (zie "Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2)", pagina 534) actief is, houdt de TNC het gereedschap loodrecht ten opzichte van de werkstukcontour, wanneer in de **LN**-regel geen gereedschapsoriëntatie is vastgelegd.

Wanneer in de **LN**-regel een gereedschapsoriëntatie **T** is gedefinieerd en gelijktijdig **M128** (resp. **FUNCTION TCPM**) actief is, dan positioneert de TNC de rotatie-assen van de machine automatisch zodanig dat het gereedschap de ingestelde gereedschapsoriëntatie bereikt.Wanneer u geen **M128** (resp. **FUNCTION TCPM**) hebt geactiveerd, dan negeert de TNC de richtingsvector **T**, ook als deze in de **LN**-regel is gedefinieerd.



Deze functie is alleen beschikbaar op machines waarbij voor de zwenkasconfiguratie ruimtehoeken kunnen worden gedefinieerd.Raadpleeg uw machinehandboek.

De TNC kan niet bij alle machines de rotatie-assen automatisch positioneren.Raadpleeg uw machinehandboek.



Let op: botsingsgevaar!

Bij machines met rotatie-assen die slechts een beperkt verplaatsingsbereik toestaan, kunnen zich bij het automatisch positioneren bewegingen voordoen waarvoor bijv. de tafel 180° moet worden gedraaid.Let op het botsingsgevaar van de kop met het werkstuk of met spanmiddelen.

Voorbeeld: regelformaat met vlaknormaalvectoren zonder gereedschapsoriëntatie

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ–0,8764339 F1000 M128
```


Voorbeeld: regelformaat met vlaknormaalvectoren en gereedschapsoriëntatie

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ–0,8764339 TX+0,0078922 TY–0,8764339 TZ+0,2590319 F1000
M128
```

LN:	Rechte met 3D-correctie
X, Y, Z:	Gecorrigeerde coördinaten van eindpunt rechte
NX, NY, NZ:	Componenten van de vlaknormaalvectoren
TX, TY, TZ:	Componenten van de gestandaardiseerde vector voor de gereedschapsoriëntatie
F:	Aanzet
M:	Additionele functie

Peripheral Milling: 3D-radiuscorrectie met gereedschapsoriëntatie

De TNC verplaatst het gereedschap loodrecht op de bewegingsrichting en loodrecht op de gereedschapsrichting met de som van de deltawaarden **DR** (gereedschapstabel en **TOOL CALL**).De correctierichting wordt met radiuscorrectie **RL/RR** vastgelegd (zie afbeelding, bewegingsrichting Y+).Om de TNC in staat te stellen de vooraf ingestelde gereedschapsoriëntatie te realiseren, moet u de functie **M128** activeren (zie "Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2)" op pagina 534).De TNC positioneert dan de rotatie-assen van de machine automatisch zodanig dat het gereedschap de vooraf ingestelde gereedschapsoriëntatie met de actieve correctie bereikt.

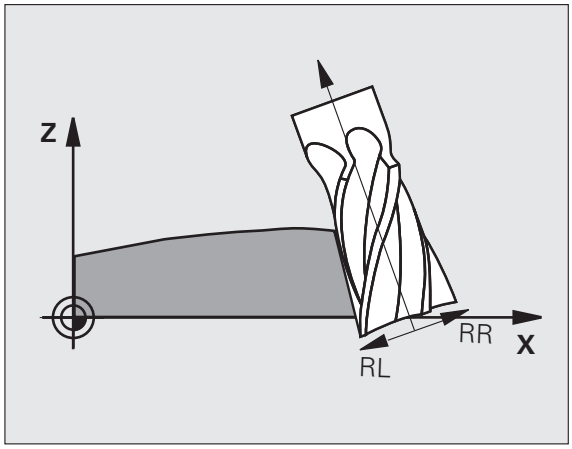

Deze functie is alleen beschikbaar op machines waarbij voor de zwenkasconfiguratie ruimtehoeken kunnen worden gedefinieerd.Raadpleeg uw machinehandboek.

De TNC kan niet bij alle machines de rotatie-assen automatisch positioneren.Raadpleeg uw machinehandboek.

Let erop dat de TNC een correctie met de gedefinieerde **deltawaarde** uitvoert.Een in de gereedschapstabel gedefinieerde gereedschapsradius R heeft geen invloed op de correctie.

Let op: botsingsgevaar!

Bij machines met rotatie-assen die slechts een beperkt verplaatsingsbereik toestaan, kunnen zich bij het automatisch positioneren bewegingen voordoen waarvoor bijv. de tafel 180° moet worden gedraaid.Let op het botsingsgevaar van de kop met het werkstuk of met spanmiddelen.

De gereedschapsoriëntatie kan op twee manieren worden bepaald:

- In de LN-regel door opgave van de componenten TX, TY en TZ
- In een L-regel door opgave van de coördinaten van de rotatie-assen

Voorbeeld: regelformaat met gereedschapsoriëntatie

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY–0,8764339
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN:	Rechte met 3D-correctie
X, Y, Z:	Gecorrigeerde coördinaten van eindpunt rechte
TX, TY, TZ:	Componenten van de gestandaardiseerde vector voor de gereedschapsoriëntatie
RR:	Gereedschapsradiuscorrectie
F:	Aanzet
M:	Additionele functie

Voorbeeld: regelformaat met rotatie-assen

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
M128
```

L:	Rechte
X, Y, Z:	Gecorrigeerde coördinaten van eindpunt rechte
L:	Rechte
B, C:	Coördinaten van de rotatie-assen voor de gereedschapsoriëntatie
RL:	Radiuscorrectie
F:	Aanzet
M:	Additionele functie


Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie (software-optie 3D-ToolComp)


Om software-optie 92, 3D-ToolComp te kunnen gebruiken, hebt u ook software-optie 2 nodig.

De effectieve kogelradius van een radiusfrees wijkt, door de productie, van de ideale vorm af.De gereedschapsfabrikant bepaalt de maximale onnauwkeurigheid van de vorm. De gangbare afwijkingen liggen tussen 0,005 en 0,01 mm.

De onnauwkeurigheid van de vorm kan met een lasersysteem en bijbehorende lasercycli op de TNC worden bepaald en in de vorm van een correctiewaardetabel worden opgeslagen.De tabel bevat hoekwaarden en de bij de desbetreffende hoekwaarde gemeten afwijking van de nominale radius **R2**.

Met de software-optie **3D-ToolComp** kan de TNC, afhankelijk van het werkelijke ingrijpingspunt van het gereedschap, de in de correctiewaardetabel gedefinieerde correctiewaarde compenseren.

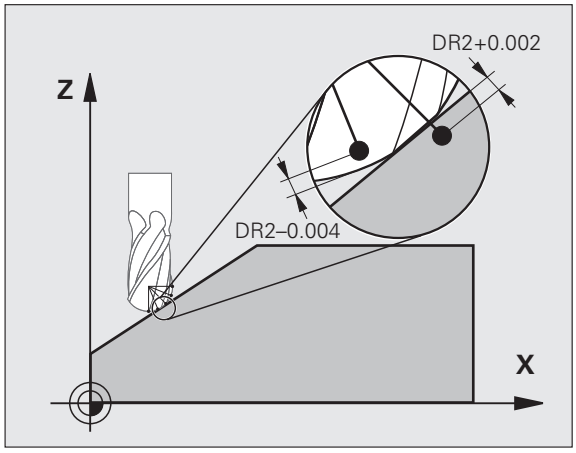

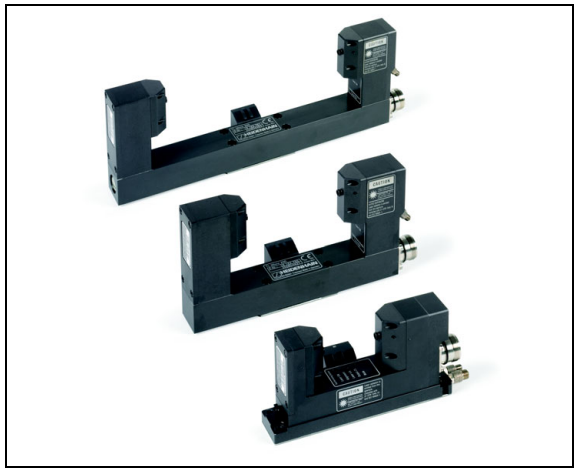

Voorwaarden

- Software-optie **3D-ToolComp** is vrijgeschakeld
- Software-optie 2 **3D-bewerking** is vrijgeschakeld
- Machineparameter 7680, bit 6 moet op waarde 1 ingesteld zijn: bij de gereedschapslengtecorrectie wordt **R2** uit de gereedschapstabel door de TNC meeberekend
- Kolom **DR2TABLE** in de gereedschapstabel TOOL.T is vrijgeschakeld (machineparameter 7266.42)
- Het gereedschap is met het lasersysteem opgemeten en de correctiewaardetabel staat in een directory onder **TNC:**.Als alternatief kunt u de correctiewaardetabel ook handmatig aanmaken (zie "Correctiewaardetabel" op pagina 547)
- De gereedschapsmaten **L**, **R** en **R2** zijn in de gereedschapstabel TOOL.T ingevoerd
- In de kolom **DR2TABLE** van de gereedschapstabel TOOL.T is voor het te corrigeren gereedschap de padnaam van de correctiewaardetabel (zonder bestandsextensie) ingevoerd (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op pagina 184)
- NC-programma: NC-regels met vlaknormaalvectoren zijn vereist (zie "NC-programma" op pagina 549)

Correctiewaardetabel

De correctiewaardetabel wordt automatisch gegenereerd door de lasermeetcyclus 598.Raadpleeg hiervoor de documentatie van de lasermeetcycli.

Wanneer u de correctiewaardetabel zelf maakt en daarin gegevens wilt invullen, gaat u als volgt te werk:


- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Willekeurige bestandsnaam met extensie .TAB invoeren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC toont een apart venster met vast opgeslagen tabelformaten
- Met de pijltoets het tabelformaat **3DTOOLCOMP.TAB** selecteren, met de ENT-toets bevestigen: de TNC opent een nieuwe tabel die slechts één regel en de kolommen bevat die voor de werking van 3D-ToolComp noodzakelijk zijn

De correctiewaardetabel is een vrij definieerbare tabel.Meer informatie over het werken met vrij definieerbare tabellen: Zie "Vrij definieerbare tabellen", pagina 484.

Wanneer de TNC bij het openen van een nieuw TAB-bestand geen apart venster toont, of het tabelformaat **3DTOOLCOMP** aangeeft, moet u eerst met de functie COPY SAMPLE FILES de tabelformaten genereren (zie "Patroonbestanden kopiëren" op pagina 677).

De TNC verwerkt de volgende kolommen van de correctiewaardetabel:

- **ANGLE**:
  Hoek bij de snijkant van het gereedschap waar de vastgestelde correctiewaarde **NOM-DR2** bij hoort.Invoerbereik: 0° tot 180°, voor radiusfrezen liggen de hoekwaarden tussen 0° en 90°
- **NOM-R2**:
  Nominale radius R2 van het gereedschap.De TNC gebruikt de waarden uit **NOM-R2** uitsluitend om het einde van de correctiewaardetabel te bepalen: het tabeleinde is de regel waarbij de waarde=0 in de kolom **NOM-R2** is ingevoerd
- **NOM-DR2**:
  afwijking van de nominale waarde, positieve waarden (overmaat) en negatieve waarden (ondermaat) zijn toegestaan

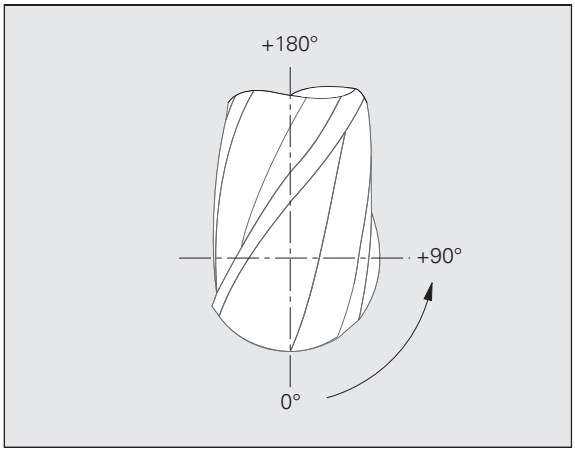

De TNC verwerkt maximaal 50 regels in een correctiewaardetabel.

De TNC verwerkt negatieve hoekwaarden uit de kolom ANGLE, compenseert de correctiewaarden echter altijd in het positieve hoekbereik van het gereedschap.


Functie

Wanneer u een programma met vlaknormaalvectoren afwerkt en voor het actieve gereedschap in de gereedschapstabel TOOL.T een correctiewaardetabel hebt toegewezen (kolom **DR2TABLE**), dan verrekent de TNC in plaats van de correctiewaarde **DR2** uit TOOL.T de waarden uit de correctiewaardetabel.

Daarbij houdt de TNC rekening met de correctiewaarde uit de correctiewaardetabel die voor het actuele contactpunt van het gereedschap met het werkstuk is gedefinieerd.Als het contactpunt zich tussen twee correctiepunten bevindt, dan interpoleert de TNC de correctiewaarde lineair tussen de beide naastgelegen hoeken.

Voorbeeld:

Hoekwaarde	Correctiewaarde
40°	+0,03 mm (gemeten)
50°	-0.02 mm (gemeten)
45° (contactpunt)	+0,005 mm (geïnterpoleerd)

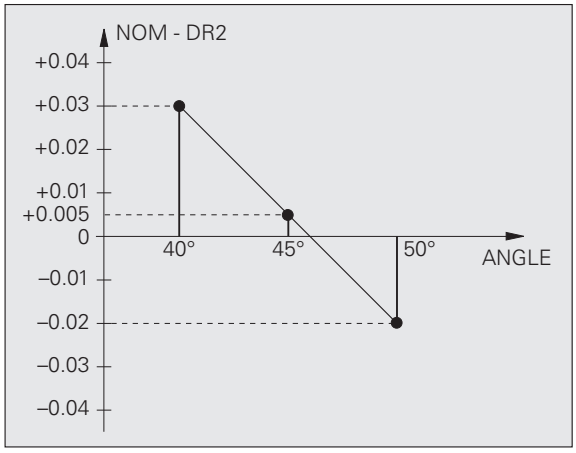

De TNC geeft een foutmelding wanneer een correctiewaarde niet door interpolatie kan worden bepaald.

Programmering van **M107** (foutmelding bij positieve correctiewaarden onderdrukken) is niet noodzakelijk, ook niet bij een positieve correctiewaarde.

De TNC verrekent de **DR2** uit TOOL.T of een correctiewaarde uit de correctiewaardetabel.Extra offsets zoals een vlakovermaat kunt u eventueel via **DR2** in de **TOOL CALL**-regel definiëren.

NC-programma


3D-ToolComp werkt in principe uitsluitend met programma's die een vlaknormaalvector bevatten (zie "Definitie van een gestandaardiseerde vector" op pagina 540).Wanneer het NC-programma door uw CAM-systeem wordt gemaakt, moet u op het volgende letten:

- Wanneer het NC-programma op het midden van de kogel is berekend, moet u de nominale radiuswaarde **R2** van de radiusfrees in de gereedschapstabel TOOL.T definiëren
- Wanneer het NC-programma op de zuidpool van de kogel is berekend, dan moet u de nominale radiuswaarde **R2** van de radiusfrees en bovendien de **R2**-waarde als negatieve deltalengte in kolom **DL** van de gereedschapstabel TOOL.T definiëren

Voorbeeld: drieassig programma met vlaknormaalvector

```
FUNCTION TCPM OFF
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ–0,8764339 F1000
```


X, Y, Z: Positie van de gereedschapsgeleidingspunt
NX, NY, NZ: Componenten van de vlaknormaalvectoren

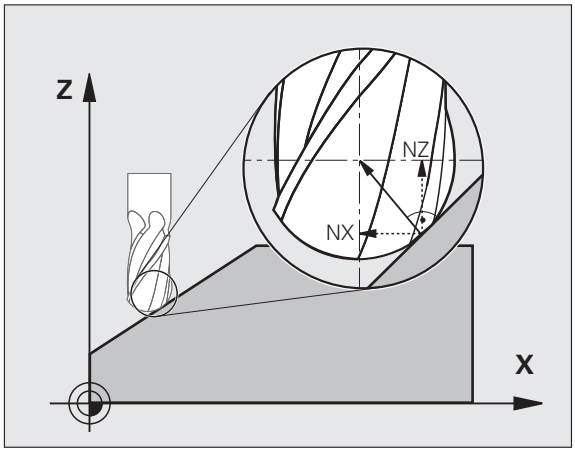

Voorbeeld: vijfassig programma met vlaknormaalvector

```
FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ–0,8764339 TX+0,0078922 TY–0,8764339 TZ+0,2590319 F1000
```

X, Y, Z: Positie van de gereedschapsgeleidingspunt
NX, NY, NZ: Componenten van de vlaknormaalvectoren
TX, TY, TZ: Componenten van de gestandaardiseerde vector voor de gereedschapsoriëntatie

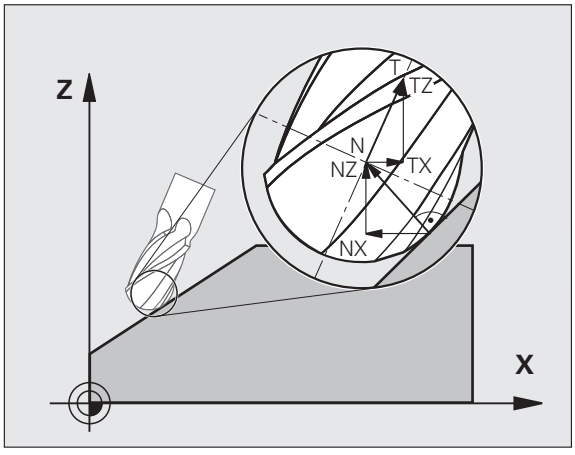

12.8 Baanbewegingen – spline-interpolatie (software-optie 2)

Toepassing

Contouren die in een CAM-systeem als splines zijn beschreven, kunnen direct naar de TNC worden verzonden en worden afgewerkt.De TNC beschikt over een spline-interpolator, waarmee polynomen van de derde graad in twee, drie, vier of vijf assen kunnen worden afgewerkt.

Splineregels kunnen niet in de TNC worden bewerkt.Uitzondering: aanzet **F** en additionele M-functie **M** in de spline-regel.

Voorbeeld: regelformaat voor drie assen

`7 L X+28.338 Y+19.385 Z-0.5 FMAX`	Beginpunt spline

`8 SPL X24.875 Y15.924 Z-0.5`
`K3X-4.688E-002 K2X2.459E-002 K1X3.486E+000`
`K3Y-4.563E-002 K2Y2.155E-002 K1Y3.486E+000`
`K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000 F10000`
	Eindpunt spline
	Splineparameter voor X-as
	Splineparameter voor Y-as
	Splineparameter voor Z-as

`9 SPL X17.952 Y9.003 Z-0.500`
`K3X5.159E-002 K2X-5.644E-002 K1X6.928E+000`
`K3Y3.753E-002 K2Y-2.644E-002 K1Y6.910E+000`
`K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000`
	Eindpunt spline
	Splineparameter voor X-as
	Splineparameter voor Y-as
	Splineparameter voor Z-as

`10 ...`	

De TNC werkt de splineregel volgens onderstaande polynomen van de derde graad af:

$X(t) = K3X \cdot t^3 + K2X \cdot t^2 + K1X \cdot t + X$

$Y(t) = K3Y \cdot t^3 + K2Y \cdot t^2 + K1Y \cdot t + Y$

$Z(t) = K3Z \cdot t^3 + K2Z \cdot t^2 + K1Z \cdot t + Z$

Daarbij loopt de variabele t van 1 t/m 0.De stapgrootte van t is afhankelijk van de aanzet en de lengte van de spline.

Voorbeeld: regelformaat voor vijf assen

`7 L X+33.909 X-25.838 Z+75.107 A+17 B-10.103 FMAX`	Beginpunt spline

`8 SPL X+39.824 Y-28.378 Z+77.425 A+17.32 B-12.75`
`K3X+0.0983 K2X-0.441 K1X-5.5724`
`K3Y-0.0422 K2Y+0.1893 1Y+2,3929`
`K3Z+0.0015 K2Z-0.9549 K1Z+3.0875`
`K3A+0.1283 K2A-0.141 K1A-0.5724`
`K3B+0.0083 K2B-0.413 E+2 K1B-1.5724 E+1 F10000`
	Eindpunt spline
	Splineparameter voor X-as
	Splineparameter voor Y-as
	Splineparameter voor Z-as
	Splineparameter voor A-as
	"spline"-parameter voor B-as met exponentiële schrijfwijze

`9 ...`	

De TNC werkt de splineregel volgens onderstaande polynomen van de derde graad af:

$X(t) = K3X \cdot t^3 + K2X \cdot t^2 + K1X \cdot t + X$

$Y(t) = K3Y \cdot t^3 + K2Y \cdot t^2 + K1Y \cdot t + Y$

$Z(t) = K3Z \cdot t^3 + K2Z \cdot t^2 + K1Z \cdot t + Z$

$A(t) = K3A \cdot t^3 + K2A \cdot t^2 + K1A \cdot t + A$

$B(t) = K3B \cdot t^3 + K2B \cdot t^2 + K1B \cdot t + B$

Daarbij loopt de variabele t van 1 t/m 0.De stapgrootte van t is afhankelijk van de aanzet en de lengte van de spline.

Voor elke eindpuntcoördinaat in de splineregel moeten de splineparameters K3 t/m K1 geprogrammeerd zijn.De volgorde van de eindpuntcoördinaten in de splineregel is willekeurig.

De TNC verwacht de splineparameters K voor elke as altijd in de volgorde K3, K2, K1.

Naast de hoofdassen X, Y en Z kan de TNC in de SPL-regel ook de nevenassen U, V en W, alsmede rotatie-assen A, B en C verwerken.In de "spline"-parameter K moet dan steeds de overeenkomstige as opgegeven zijn (bijv. K3A+0,0953 K2A-0,441 K1A+0,5724).

Wordt het getal van een splineparameter K groter dan 9,99999999, dan moet de postprocessor K in de exponentiële schrijfwijze uitgeven (bijv. K3X+1,2750 E2).


De TNC kan een programma met splineregels ook bij actief gezwenkt bewerkingsvlak afwerken.

Let erop dat de overgang van de ene spline naar de andere zoveel mogelijk tangentieel verloopt (richtingsverandering kleiner dan 0,1°).Anders voert de TNC, wanneer de filterfuncties niet actief zijn, een nauwkeurige stop uit. De machine schokt.Wanneer de filterfuncties actief zijn, reduceert de TNC de aanzet op deze posities dienovereenkomstig.

Het beginpunt van de spline mag maximaal 1 µm afwijken van het eindpunt van de voorgaande contour.Bij grotere afwijkingen komt de TNC met een foutmelding.

Invoerbereiken

- Eindpunt spline: -99 999,9999 t/m +99 999,9999
- Splineparameter K: -9,99999999 bis +9,99999999
- Exponent voor splineparameter K: -255 t/m +255 (geheel getal)

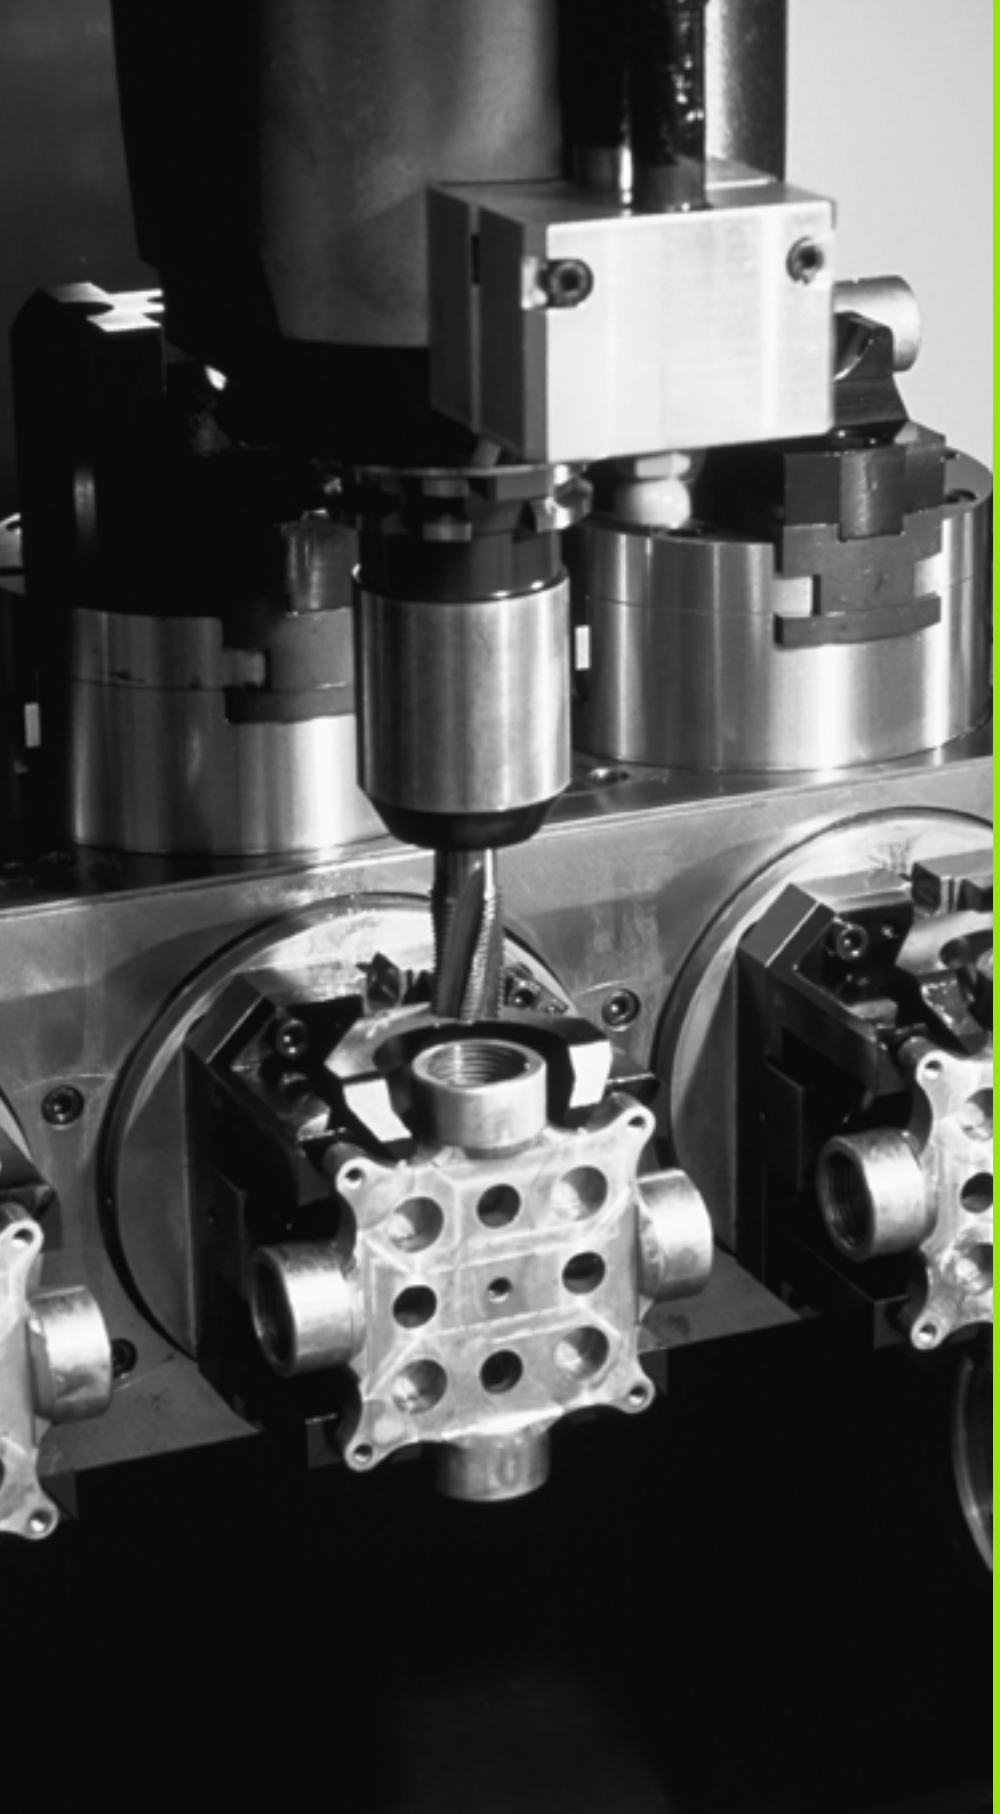


13

Programmeren: palletbeheer

13.1 Palletbeheer

Toepassing

Het palletbeheer is een machine-afhankelijke functie.Hieronder worden de standaard beschikbare functies omschreven.Raadpleeg tevens het machinehandboek.

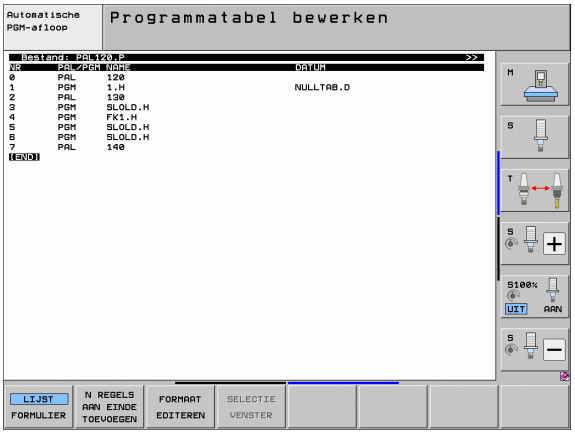

Pallettabellen worden voor de bewerkingscentra met palletwisselaars toegepast: de pallettabel roept voor de verschillende pallets de bijbehorende bewerkingsprogramma's op en activeert de overeenkomstige nulpuntverschuivingen resp. nulpunttabellen.

Pallettabellen kunnen ook worden toegepast om verschillende programma's met verschillende referentiepunten na elkaar af te werken.

Pallettabellen bevatten onderstaande gegevens:

- **PAL/PGM** (verplichte invoer):
  aanduiding pallet of NC-programma (met toets ENT resp. NO ENT selecteren)
- **NAME** (verplichte invoer):
  pallet- resp. programmanaam.De palletnaam wordt door de machinefabrikant vastgelegd (raadpleeg het machinehandboek).Programmanamen moeten in dezelfde directory opgeslagen zijn als de pallettabel, anders moet de volledige padnaam van het programma worden ingevoerd
- **PALPRES** (invoer optioneel):
  preset-nummer uit de pallet-preset-tabel.Het hier gedefinieerde preset-nummer wordt door de TNC als palletreferentiepunt (invoer **PAL** in kolom **PAL/PGM**) geïnterpreteerd.De pallet-preset kan worden gebruikt om mechanische verschillen tussen de pallets te compenseren.Een pallet-preset kan ook automatisch worden geactiveerd bij het inspannen van de pallets.
- **PRESET** (invoer optioneel):
  Preset-nummer uit de preset-tabel.Het hier gedefinieerde preset-nummer wordt door de TNC als palletreferentiepunt (invoer **PAL** in kolom **PAL/PGM**) of als werkstukreferentiepunt (invoer **PGM** in regel **PAL/PGM**) geïnterpreteerd.Wanneer er op uw machine een pallet-preset-tabel actief is, gebruik dan de kolom **PRESET** uitsluitend voor werkstukreferentiepunten
- **DATUM** (invoer optioneel):
  naam van de nulpunttabel.Nulpunttabellen moeten in dezelfde directory opgeslagen zijn als de pallettabel, anders moet de volledige padnaam van de nulpunttabel worden ingevoerd.Nulpunten uit de nulpunttabel worden in het NC-programma met cyclus 7 **NULPUNTVERSCHIJVING** geactiveerd

- **X, Y, Z** (invoer optioneel, andere assen mogelijk):
  Bij palletnamen zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt.Bij NC-programma's zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het palletnulpunt.Deze ingevoerde gegevens overschrijven het laatste referentiepunt dat in de werkstand Handbediening is ingesteld.Met de additionele functie M104 kan het laatste ingestelde referentiepunt weer worden geactiveerd.Met de toets "Actuele positie overnemen" toont de TNC een venster waarmee verschillende punten van de TNC als referentiepunt kunnen worden ingevoerd (zie volgende tabel)

Positie	Betekenis
Actuele waarden	Coördinaten van de actuele gereedschapspositie gerelateerd aan het actieve coördinatensysteem invoeren
Referentiewaarden	Coördinaten van de actuele gereedschapspositie gerelateerd aan het machinenulpunt invoeren
Meetwaarden **ACTUEEL**	Coördinaten gerelateerd aan het actieve coördinatensysteem van het laatste in de werkstand Handbediening getaste referentiepunt invoeren
Meetwaarden **REF**	Coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt van het laatste in de werkstand Handbediening getaste referentiepunt invoeren

Met de pijltoetsen en de ENT-toets kunt u de positie kiezen die moet worden overgenomen.Daarna kiest u met de softkey ALLE WAARDEN dat de TNC de desbetreffende coördinaten van alle actieve assen in de pallettabel opslaat.Met de softkey ACTUELE WAARDE slaat de TNC de coördinaat van de as op waarop de cursor in de pallettabel op dat moment staat.



Wanneer vóór een NC-programma geen pallet gedefinieerd is, zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt.Als er niets wordt gedefinieerd, blijft het handmatig ingestelde referentiepunt actief.

Bewerkingsfunctie	Softkey
Begin van de tabel selecteren	
Einde van de tabel selecteren	
Vorige pagina van de tabel selecteren	
Volgende pagina van de tabel selecteren	

Bewerkingsfunctie	Softkey
Regel aan einde van de tabel toevoegen	REGEL TUSSENV.
Regel aan einde van de tabel wissen	REGELS WISSEN
Begin volgende regel selecteren	VOLGENDE REGEL
In te voeren aantal regels aan het einde van de tabel toevoegen	N REGELS AAN EINDE TOEVOEGEN
Oplichtend veld kopiëren (2e softkeybalk)	ACTUELE WAARDE KOPIEREN
Gekopieerd veld invoegen (2e softkeybalk)	GEKOP. WAARDE INVOEGEN

Pallettabel selecteren

- In de werkstand Programmeren/bewerken of Programma-afloop Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Bestanden van het type .P weergeven: softkeys TYPE KIEZEN en TOON .P indrukken
- Pallettabel met pijltoetsen selecteren of naam voor een nieuwe tabel invoeren
- Keuze met de ENT-toets bevestigen

Palletbestand verlaten

- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Ander bestandstype selecteren: softkey TYPE KIEZEN en softkey voor het gewenste bestandstype indrukken, bijv. TOON .H
- Gewenste bestand selecteren

Palletreferentiepuntbeheer met de pallet-preset-tabel

De pallet-preset-tabel wordt door uw machinefabrikant geconfigureerd. Raadpleeg het machinehandboek!

Behalve over de preset-tabel voor referentiepuntbeheer van het werkstuk, beschikt u ook over een preset-tabel voor referentiepuntbeheer van pallets.Hiermee kunnen palletreferentiepunten onafhankelijk van de werkstukreferentiepunten worden beheerd.

Met de palletreferentiepunten kunnen bijvoorbeeld mechanische verschillen tussen afzonderlijke pallets eenvoudig worden gecompenseerd.

Voor registratie van de palletreferentiepunten is er bij de handmatige tastfuncties een extra softkey beschikbaar waarmee u tastresultaten ook in de pallet-preset-tabel kunt opslaan (zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan" op pagina 610).

Er kan steeds slechts één werkstukreferentiepunt en één palletreferentiepunt tegelijk actief zijn.Beide referentiepunten werken gecombineerd.

De TNC toont het nummer van de actieve pallet-present in de extra statusregel (zie "Algemene palletinformatie (tab PAL)" op pagina 89).

Werken met de pallet-preset-tabel



Wijzigingen in de pallet-preset-tabel uitsluitend in overleg met uw machinefabrikant uitvoeren!

Voor zover uw machinefabrikant de pallet-preset-tabel heeft vrijgeschakeld, kunt u deze in de werkstand **Handbediening** bewerken:

- Werkstand Handbediening of El. handwiel selecteren

REF.PT. BEHEER

- Preset-tabel openen: softkey REFERENTIEPUNTBEHEER indrukken.de TNC opent de preset-tabel
- Softkeybalk doorschakelen

PALLETS PRES.TAB.

- Preset-tabel openen: softkey PALLET-PRES.TABEL indrukken.De TNC toont nog meer softkeys: zie onderstaande tabel

De volgende bewerkingsfuncties zijn beschikbaar:

Bewerkingsfunctie in de tabelmodus	Softkey
Begin van de tabel selecteren	BEGIN
Einde van de tabel selecteren	EINDE
Vorige pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Volgende pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Afzonderlijke regel aan einde van de tabel toevoegen	REGEL TUSSENV.
Afzonderlijke regel aan einde van de tabel wissen	REGELS WISSEN
Bewerken inschakelen/uitschakelen	BEWERKEN UIT AAN
Het palletreferentiepunt van de op dit moment geselecteerde regel activeren (2e softkeybalk)	PRESET ACTIVEREN
Het palletreferentiepunt van de op dit moment geselecteerde regel activeren (2e softkeybalk)	PRESET DEACTI-VEREN

Palletbestand afwerken

Met de machineparameter is vastgelegd of de pallettabel regel voor regel of continu wordt afgewerkt.


Voor zover via machineparameter 7246 de gereedschapsgebruiktest geactiveerd is, kan de standtijd van het gereedschap voor alle in een pallet gebruikte gereedschappen gecontroleerd worden (zie "Gereedschapsgebruiktest" op pagina 205).


- In de werkstand Automatische programma-afloop of Programma-afloop regel voor regel Bestandsbeheer kiezen: toets PGM MGT indrukken
- Bestanden van het type .P weergeven: softkeys TYPE KIEZEN en TOON .P indrukken
- Pallettabel met pijltoetsen selecteren; met de ENT-toets bevestigen
- Pallettabel afwerken: toets NC-start indrukken; de TNC werkt de pallets af zoals in machineparameter 7683 is vastgelegd

Beeldschermindeling bij het afwerken van de pallettabel

Als u de programma-inhoud en de inhoud van de pallettabel gelijktijdig wilt bekijken, selecteer dan de beeldschermindeling PROGRAMMA + PALLET.Tijdens het afwerken toont de TNC dan links op het beeldscherm het programma en rechts de pallet.Ga als volgt te werk, om de programma-inhoud vóór het afwerken te kunnen bekijken:

- Pallettabel selecteren
- Met de pijltoetsen het programma selecteren dat u wilt controleren
- Softkey PROGRAMMA OPENEN indrukken: de TNC toont het geselecteerde programma op het beeldscherm.U kunt nu met de pijltoetsen in het programma bladeren
- Terug naar de pallettabel: druk op de softkey END PGM

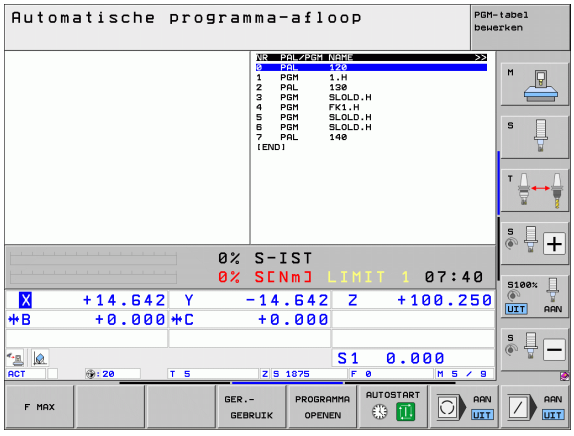


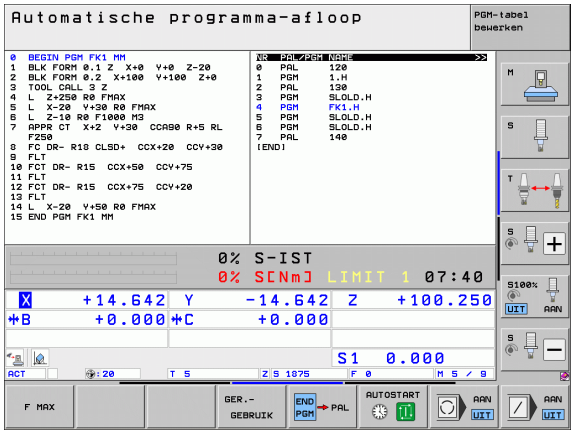

13.2 Palletbedrijf met gereedschapsgeoriënteerde bewerking

Toepassing

Het palletbeheer is in combinatie met de gereedschapsgeoriënteerde bewerking een machine-afhankelijke functie.Hieronder worden de standaard beschikbare functies omschreven.Raadpleeg tevens het machinehandboek.

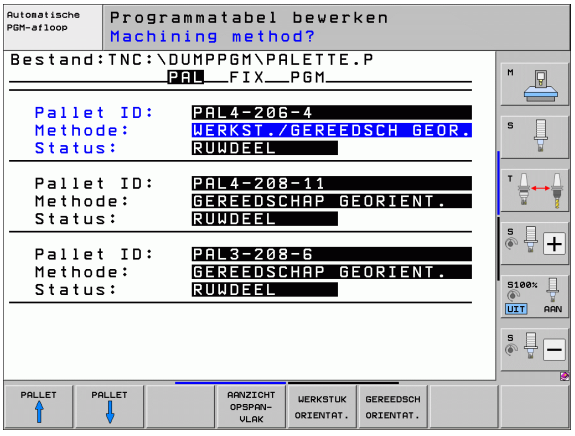

Pallettabellen worden voor de bewerkingscentra met palletwisselaars toegepast: de pallettabel roept voor de verschillende pallets de bijbehorende bewerkingsprogramma's op en activeert de overeenkomstige nulpuntverschuivingen resp. nulpunttabellen.

Pallettabellen kunnen ook worden toegepast om verschillende programma's met verschillende referentiepunten na elkaar af te werken.

Pallettabellen bevatten onderstaande gegevens:

- **PAL/PGM** (verplichte invoer):
  met de invoer **PAL** wordt de pallet-ID vastgelegd, met **FIX** wordt een opspanningsniveau gemarkeerd en met **PGM** wordt een werkstuk aangegeven
- **W-STATE** :
  actuele bewerkingsstatus.Met de bewerkingsstatus wordt de voortgang van de bewerking vastgelegd.Geef voor het onbewerkte werkstuk **BLANK** op.De TNC verandert deze invoer bij de bewerking in **INCOMPLETE** en na de complete bewerking in **ENDED**.Met de invoer **EMPTY** wordt een plaats aangeduid waarop geen werkstuk is opgespannen.Met de invoer **SKIP** legt u vast dat een werkstuk niet door de TNC moet worden bewerkt
- **METHOD** (verplichte invoer):
  geeft aan volgens welke methode de programma-optimalisatie plaatsvindt.Met **WPO** vindt de bewerking werkstukgeoriënteerd plaats.Met **TO** vindt de bewerking van het werkstuk gereedschapsgeoriënteerd plaats.Om de onderstaande werkstukken in de gereedschapsgeoriënteerde bewerking mee te nemen, moet gebruik worden gemaakt van de invoer **CTO** (continued tool oriented).De gereedschapsgeoriënteerde bewerking is ook voor opspanningen van een pallet mogelijk, echter niet voor meerdere pallets
- **NAME** (verplichte invoer):
  pallet- resp. programmanaam.De palletnaam wordt door de machinefabrikant vastgelegd (raadpleeg het machinehandboek).Programma's moeten in dezelfde directory opgeslagen zijn als de pallettabel, anders moet de volledige padnaam van het programma worden ingevoerd

- **PALPRESET** (invoer optioneel):
  preset-nummer uit de pallet-preset-tabel.Het hier gedefinieerde preset-nummer wordt door de TNC als palletreferentiepunt (invoer **PAL** in kolom **PAL/PGM**) geïnterpreteerd.De pallet-preset kan worden gebruikt om mechanische verschillen tussen de pallets te compenseren.Een pallet-preset kan ook automatisch worden geactiveerd bij het inspannen van de pallets.
- **PRESET** (invoer optioneel):
  Preset-nummer uit de preset-tabel.Het hier gedefinieerde preset-nummer wordt door de TNC als palletreferentiepunt (invoer **PAL** in kolom**PAL/PGM**) of als werkstukreferentiepunt (invoer **PGM** in regel **PAL/PGM**) geïnterpreteerd.Wanneer er op uw machine een pallet-preset-tabel actief is, gebruik dan de kolom **PRESET** uitsluitend voor werkstukreferentiepunten
- **DATUM** (invoer optioneel):
  naam van de nulpunttabel.Nulpunttabellen moeten in dezelfde directory opgeslagen zijn als de pallettabel, anders moet de volledige padnaam van de nulpunttabel worden ingevoerd.Nulpunten uit de nulpunttabel worden in het NC-programma met cyclus 7 **NULPUNTVERSCHIJVING** geactiveerd
- **X, Y, Z** (invoer optioneel, andere assen mogelijk):
  Bij pallets en opspanningen zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt.Bij NC-programma's zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het palletnulpunt resp. het opspanningsnulpunt.Deze ingevoerde gegevens overschrijven het laatste referentiepunt dat in de werkstand Handbediening is ingesteld.Met de additionele functie M104 kan het laatste ingestelde referentiepunt weer worden geactiveerd.Met de toets "Actuele positie overnemen" toont de TNC een venster waarmee verschillende punten van de TNC als referentiepunt kunnen worden ingevoerd (zie volgende tabel)

Positie	Betekenis
Actuele waarden	Coördinaten van de actuele gereedschapspositie gerelateerd aan het actieve coördinatensysteem invoeren
Referentie-waarden	Coördinaten van de actuele gereedschapspositie gerelateerd aan het machinenulpunt invoeren
Meetwaarden **ACTUEEL**	Coördinaten gerelateerd aan het actieve coördinatensysteem van het laatste in de werkstand Handbediening getaste referentiepunt invoeren
Meetwaarden **REF**	Coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt van het laatste in de werkstand Handbediening getaste referentiepunt invoeren

Met de pijltoetsen en de ENT-toets kunt u de positie kiezen die moet worden overgenomen.Daarna kiest u met de softkey ALLE WAARDEN dat de TNC de desbetreffende coördinaten van alle actieve assen in de pallettabel opslaat.Met de softkey ACTUELE WAARDE slaat de TNC de coördinaat van de as op waarop de cursor in de pallettabel op dat moment staat.

Wanneer vóór een NC-programma geen pallet gedefinieerd is, zijn de geprogrammeerde coördinaten gerelateerd aan het machinenulpunt.Als er niets wordt gedefinieerd, blijft het handmatig ingestelde referentiepunt actief.

- **SP-X, SP-Y, SP-Z** (invoer optioneel, andere assen mogelijk):
  Voor de assen kunnen veiligheidsposities worden opgegeven die met SYSREAD FN18 ID510 NR 6 door NC-macro's kunnen worden uitgelezen.Met SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan worden vastgesteld of er in de kolom een waarde is geprogrammeerd.De opgegeven posities worden alleen benaderd wanneer deze waarden in de NC-macro's worden gelezen en dienovereenkomstig worden geprogrammeerd.
- **CTID** (invoer geschiedt door de TNC):
  het context-identificatienummer wordt door de TNC toegekend en bevat informatie over de voortgang van de bewerking.Als de invoer wordt gewist of gewijzigd, kan de bewerking niet opnieuw worden geactiveerd
- **FIXTURE**
  In deze kolom kunt u een spanmiddelarchief (zipbestand) opgeven dat de TNC bij het afwerken van de pallettabel automatisch moet activeren.Spanmiddelarchieven moet u via spanmiddelbeheer archiveren. (zie "Opspanningen beheren" op pagina 425)

Bewerkingsfunctie in de tabelmodus	Softkey
Begin van de tabel selecteren	BEGIN
Einde van de tabel selecteren	EINDE
Vorige pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Volgende pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Regel aan einde van de tabel toevoegen	REGEL TUSSENV.
Regel aan einde van de tabel wissen	REGELS WISSEN

Bewerkingsfunctie in de tabelmodus	Softkey
Begin volgende regel selecteren	VOLGENDE REGEL
In te voeren aantal regels aan het einde van de tabel toevoegen	N REGELS AAN EINDE TOEVOEGEN
Tabelformaat bewerken	FORMAAT EDITEREN

Bewerkingsfunctie in de invoerschermmodus	Softkey
Vorige pallet selecteren	PALLET ↑
Volgende pallet selecteren	PALLET ↓
Vorige opspanning selecteren	OPSPANN. ↑
Volgende opspanning selecteren	OPSPANN. ↓
Vorig werkstuk selecteren	WERKSTUK ↑
Volgend werkstuk selecteren	WERKSTUK ↓
Naar palletniveau omschakelen	AANZICHT PALLET-VLAK
Naar opspanningsniveau omschakelen	AANZICHT OPSPAN-VLAK
Naar werkstukniveau omschakelen	AANZICHT WERKSTUK-VLAK
Standaardaanzicht Pallet selecteren	PALLET DETAIL PALLET
Detailaanzicht Pallet selecteren	PALLET DETAIL PALLET
Standaardaanzicht Opspanning selecteren	OPSPANN. DETAIL OPSPANN.
Detailaanzicht Opspanning selecteren	OPSPANN. DETAIL OPSPANN.
Standaardaanzicht Werkstuk selecteren	WERKSTUK DETAIL WERKSTUK
Detailaanzicht Werkstuk selecteren	WERKSTUK DETAIL WERKSTUK

Bewerkingsfunctie in de invoerschermmodus	Softkey
Pallet invoegen	PALLET INVOEGEN
Opspanning invoegen	OPSPANN. INVOEGEN
Werkstuk invoegen	WERKSTUK INVOEGEN
Pallet wissen	PALLET WISSEN
Opspanning wissen	OPSPANN. WISSEN
Werkstuk wissen	WERKSTUK WISSEN
Buffergeheugen wissen	BUFFER-GEHEUGEN WISSEN
Gereedschapsgeoptimaliseerde bewerking	GEREEDSCH ORIENTAT.
Werkstukgeoptimaliseerde bewerking	WERKSTUK ORIENTAT.
Koppelen resp. scheiden van de bewerkingen	VERBONDEN VERBROKEN
Vlak als blanco markeren	VRIJE POSITIE
Vlak als onbewerkt markeren	RUWDEEL

Palletbestand selecteren


- In de werkstand Programmeren/bewerken of Programma-afloop Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Bestanden van het type .P weergeven: softkeys TYPE KIEZEN en TOON .P indrukken
- Pallettabel met pijltoetsen selecteren of naam voor een nieuwe tabel invoeren
- Keuze met de ENT-toets bevestigen

Palletbestand met invoerscherm instellen

De palletwerkstand met gereedschaps- of werkstukgeoriënteerde bewerking kan in drie niveaus worden onderverdeeld:

- Palletniveau **PAL**
- Opspanningsniveau **FIX**
- Werkstukniveau **PGM**

Op elk niveau kan er naar detailaanzicht worden omgeschakeld.In het normale aanzicht kunt u de bewerkingsmethode en status voor de pallet, de opspanning en het werkstuk vastleggen.Wanneer u een bestaand palletbestand bewerkt, worden de actuele ingevoerde gegevens getoond.Maak voor het instellen van het palletbestand gebruik van het detailaanzicht.

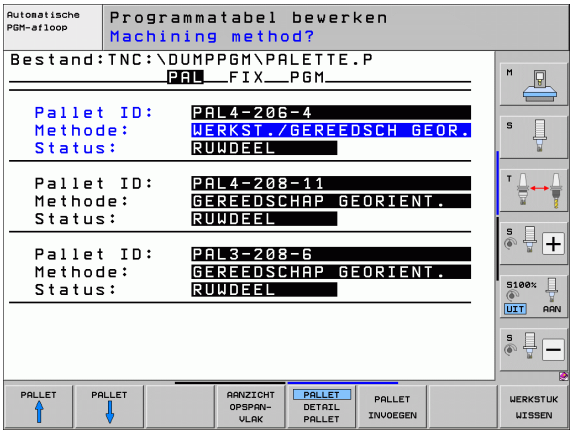

Richt het palletbestand overeenkomstig de machineconfiguratie in.Als u slechts over een spanmal met meerdere werkstukken beschikt, kunt u volstaan met het definiëren van een opspanning **FIX** met werkstukken **PGM**.Wanneer een pallet meerdere spanmallen bevat of wanneer een opspanning aan meerdere zijden wordt bewerkt, moet er een pallet **PAL** met bijbehorende opspanningsniveaus **FIX** worden gedefinieerd.


Met de toets voor de beeldschermindeling kunt van tabelweergave naar invoerschermweergave, en omgekeerd, omschakelen.

De grafische ondersteuning voor de scherminvoer is nog niet beschikbaar.

Met behulp van softkeys hebt u toegang tot de verschillende niveaus in het invoerscherm.In de statusregel licht in het invoerscherm altijd het actuele niveau op.Wanneer u met de toets voor de beeldschermindeling naar de tabelweergave omschakelt, staat de cursor op hetzelfde niveau als in de invoerschermweergave.

Palletniveau instellen

- **Pallet-ID**: de palletnaam wordt aangegeven
- **Methode**: u kunt de bewerkingsmethoden **WERKSTUKORIËNTAT.** of **GEREEDSCH.ORIËNTAT.** selecteren.Uw keuze wordt in het bijbehorende werkstukniveau overgenomen en overschrijft de eventueel bestaande invoer.In de tabelweergave verschijnt de methode **WERKSTUKORIËNTAT.** met **WPO** en **GEREEDSCH.ORIËNTAT.** met **TO**.

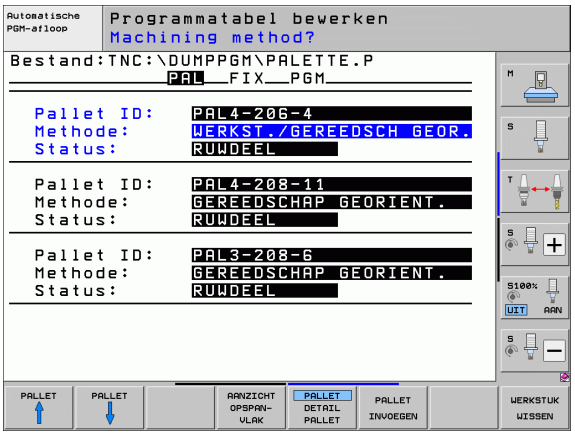

Item **WERKSTUK/GEREEDSCH.ORIËNTAT.** kan niet met een softkey worden ingesteld.Dit verschijnt alleen wanneer op het werkstuk- resp. opspanningsniveau verschillende bewerkingsmethoden voor de werkstukken zijn ingesteld.

Als de bewerkingsmethode op het opspanningsniveau wordt ingesteld, worden de ingevoerde gegevens in het werkstukniveau overgenomen en eventueel bestaande gegevens overschreven.

- **Status**: met de softkey ONBEWERKT WERKSTUK wordt de pallet met de bijbehorende opspanningen of werkstukken als nog niet bewerkt aangeduid, in het veld Status wordt **BLANK** ingevoerd.Gebruik de softkey VRIJE POSITIE of WEGLATEN, als u de pallet bij de bewerking wilt overslaan. In het veld Status verschijnt **EMPTY** resp. **SKIP**

Details op palletniveau instellen

- **Pallet-ID**: voer de palletnaam in
- **Preset-nr**.: preset-nummer voor pallet invoeren
- **Nulpunt**: voer het nulpunt voor de pallet in
- **NP-tabel**: voer de naam en het pad van de nulpunttabel voor het werkstuk in.De invoer wordt in het opspannings- en werkstukniveau overgenomen.
- **Veil.hoogte**: (optioneel): veilige positie voor de afzonderlijke assen gerelateerd aan de pallet.De opgegeven posities worden alleen benaderd wanneer deze waarden in de NC-macro's zijn gelezen en dienovereenkomstig zijn geprogrammeerd.



Opspanningsniveau instellen

- **Opspanning**: het nummer van de opspanning wordt getoond. Na de schuine streep wordt het aantal opspanningen op dit niveau getoond
- **Methode**: u kunt de bewerkingsmethoden **WERKSTUKORIËNTAT.** of **GEREEDSCH.ORIËNTAT.** selecteren.Uw keuze wordt in het bijbehorende werkstukniveau overgenomen en overschrijft de eventueel bestaande invoer.In de tabelweergave verschijnt het item **WERKSTUKORIËNTAT.** met **WPO** en **GEREEDSCH.ORIËNTAT.** met **TO**. Met de softkey **KOPPELEN/SCHEIDEN** markeert u opspanningen waarmee bij gereedschapsgeoriënteerde bewerking bij de berekening van de arbeidscyclus rekening wordt gehouden.Gekoppelde opspanningen worden met een onderbroken scheidingslijn aangeduid, gescheiden opspanningen met een ononderbroken lijn.In de tabelweergave worden gekoppelde werkstukken in de kolom METHOD met **CTO** aangeduid.



Item **WERKSTUK/GEREEDSCH.ORIËNTAT.** kan niet met een softkey worden ingesteld; verschijnt alleen wanneer op het werkstukniveau verschillende bewerkingsmethoden voor de werkstukken zijn ingesteld.

Als de bewerkingsmethode op het opspanningsniveau wordt ingesteld, worden de ingevoerde gegevens in het werkstukniveau overgenomen en eventueel bestaande gegevens overschreven.

- **Status**: met de softkey ONBEWERKT WERKSTUK wordt de opspanning met de bijbehorende werkstukken als nog niet bewerkt aangeduid en in het veld Status wordt BLANK ingevoerd.Gebruik de softkey VRIJE POSITIE of WEGLATEN, als u de opspanning bij de bewerking wilt overslaan. In het veld Status verschijnt **EMPTY** resp. **SKIP**

Details op het opspanningsniveau instellen

- **Opspanning**: het nummer van de opspanning wordt getoond. Na de schuine streep wordt het aantal opspanningen op dit niveau getoond
- **Nulpunt**: voer het nulpunt voor de opspanning in
- **NP-tabel**: voer de naam en het pad van de nulpunttabel in die voor de bewerking van het werkstuk geldt.De invoer wordt in het werkstukniveau overgenomen.
- **NC-macro**: bij gereedschapsgeoriënteerde bewerking wordt de macro TCTOOLMODE in plaats van de normale gereedschapswisselmacro uitgevoerd.
- **Veil.hoogte**: (optioneel): veilige positie voor de afzonderlijke assen gerelateerd aan de opspanning



Voor de assen kunnen veiligheidsposities worden opgegeven die met SYSREAD FN18 ID510 NR 6 door NC-macro's kunnen worden uitgelezen.Met SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan worden vastgesteld of er in de kolom een waarde is geprogrammeerd.De opgegeven posities worden alleen benaderd wanneer deze waarden in de NC-macro's worden gelezen en dienovereenkomstig worden geprogrammeerd

Werkstukniveau instellen

- **Werkstuk**: het nummer van het werkstuk wordt getoond. Na de schuine streep wordt het aantal werkstukken binnen dit opspanningsniveau getoond
- **Methode**: u kunt de bewerkingsmethoden WORKPIECE ORIENTED of TOOL ORIENTED selecteren.In de tabelweergave verschijnt de invoer WORKPIECE ORIENTED met **WPO** en TOOL ORIENTED met **TO**.
  Met de softkey KOPPELEN/SCHEIDEN markeert u werkstukken waarmee bij de gereedschapsgeoriënteerde bewerking bij de berekening van de arbeidscyclus rekening wordt gehouden.Gekoppelde werkstukken worden met een onderbroken scheidingslijn aangeduid, gescheiden werkstukken met een ononderbroken lijn.In de tabelweergave worden gekoppelde werkstukken in de kolom METHOD met **CTO** aangeduid.
- **Status**: met de softkey ONBEWERKT WERKSTUK wordt het werkstuk als nog niet bewerkt aangeduid en in het veld Status wordt BLANK ingevoerd.Gebruik de softkey VRIJE POSITIE of WEGLATEN, als u een werkstuk bij de bewerking wilt overslaan. In het veld Status verschijnt **EMPTY** resp. **SKIP**



Stel de methode en status bij het pallet- resp. opspanningsniveau in. De invoer wordt voor alle bijbehorende werkstukken overgenomen.

Bij meerdere werkstukvarianten binnen hetzelfde niveau moeten werkstukken van een bepaalde variant na elkaar worden ingevoerd.Bij een gereedschapsgeoriënteerde bewerking kunnen de werkstukken van de desbetreffende variant dan met de softkey KOPPELEN/SCHEIDEN gemarkeerd en groepsgewijs bewerkt worden.

Details op het werkstukniveau instellen

- **Werkstuk**: het nummer van het werkstuk wordt getoond. Na de schuine streep wordt het aantal werkstukken binnen dit opspannings- of palletniveau getoond
- **Nulpunt**: voer het nulpunt voor het werkstuk in
- **NP-tabel**: voer de naam en het pad van de nulpunttabel in die voor de bewerking van het werkstuk geldt.Als u voor alle werkstukken dezelfde nulpunttabel gebruikt, voert u de naam met het pad in de pallet- of opspanningsniveaus in.De invoer wordt automatisch in het werkstukniveau overgenomen.
- **NC-programma**: voer het pad van het NC-programma in dat voor de bewerking van het werkstuk noodzakelijk is
- **Veil.hoogte**: (optioneel): veilige positie voor de afzonderlijke assen gerelateerd aan het werkstuk.De opgegeven posities worden alleen benaderd wanneer deze waarden in de NC-macro's zijn gelezen en dienovereenkomstig zijn geprogrammeerd.



Verloop van de gereedschapsgeoriënteerde bewerking

De TNC voert alleen een gereedschapsgeoriënteerde bewerking uit wanneer bij de methode GEREEDSCH.ORIËNTAT. is geselecteerd en daarom de invoer TO resp. CTO in de tabel staat.

- De TNC herkent door de invoer TO resp. CTO in het veld Methode dat via deze regels de optimale bewerking moet plaatsvinden.
- Palletbeheer start het NC-programma dat in de regel met de invoer TO staat
- Het eerste werkstuk wordt bewerkt tot de volgende TOOL CALL.In een speciale gereedschapswisselmacro wordt het werkstuk verlaten
- In de kolom W-STATE wordt de invoer BLANK in INCOMPLETE gewijzigd en in het veld CTID voert de TNC een waarde volgens hexadecimale notatie in

De in het veld CTID ingevoerde waarde geeft voor de TNC duidelijk aan hoever de bewerking is gevorderd.Als deze waarde wordt gewist of gewijzigd, is verdere bewerking of voorlopen of opnieuw beginnen niet meer mogelijk.

- Alle andere regels van het palletbestand die in het veld METHODE met CTO zijn aangeduid, worden op dezelfde wijze uitgevoerd als bij het eerste werkstuk.De bewerking van de werkstukken kan over meerdere opspanningen plaatsvinden.
- Als zich de volgende situatie voordoet, voert de TNC met het volgende gereedschap de overige bewerkingsstappen uit, beginnend bij de regel met de invoer TO:
  - in het veld PAL/PGM van de volgende regel zou de invoer PAL staan
  - in het veld METHOD van de volgende regel zou de invoer TO of WPO staan
  - in de reeds uitgevoerde regels staat onder METHODE nog invoer die nog niet de status EMPTY of ENDED heeft
- Op basis van de in het veld CTID ingevoerde waarde wordt het NC-programma op de opgeslagen positie voortgezet.Meestal wordt bij het eerste werkstuk een gereedschapswissel uitgevoerd. Bij de volgende werkstukken onderdrukt de TNC de gereedschapswissel
- De invoer in het veld CTID wordt bij elke bewerkingsstap geactualiseerd.Als er in het NC-programma een END PGM of M2 wordt uitgevoerd, wordt een eventueel bestaande invoer gewist en in het veld Bewerkingsstatus ENDED ingevoerd

- Wanneer alle werkstukken in een groep van items met TO of CTO de status ENDED hebben, worden in het palletbestand de volgende regels uitgevoerd

Bij een regelsprong is alleen een werkstukgeoriënteerde bewerking mogelijk.Onderstaande elementen worden volgens de ingevoerde methode bewerkt.

De in het veld CT-ID ingevoerde waarde blijft maximaal 2 weken bestaan.Binnen deze tijd kan de bewerking op de opgeslagen plaats worden hervat.Vervolgens wordt de waarde gewist om te voorkomen dat er te veel gegevens op de harde schijf komen te staan.

Er mag van werkstand worden veranderd nadat een groep items met TO of CTO is afgewerkt

De onderstaande functies zijn niet toegestaan:

- Verplaatsingsbereik omschakelen
- PLC-nulpunt verschuiven
- M118

Palletbestand verlaten

- Bestandsbeheer selecteren: toets PGM MGT indrukken
- Ander bestandstype selecteren: softkey TYPE KIEZEN en softkey voor het gewenste bestandstype indrukken, bijv. TOON .H
- Gewenste bestand selecteren

Palletbestand afwerken

In machineparameter 7683 wordt vastgelegd, of de pallettabel regelgewijs of continu moet worden afgewerkt (zie "Algemene gebruikerparameters" op pagina 716).


Voor zover via machineparameter 7246 de gereedschapsgebruiktest geactiveerd is, kan de standtijd van het gereedschap voor alle in een pallet gebruikte gereedschappen gecontroleerd worden (zie "Gereedschapsgebruiktest" op pagina 205).


- In de werkstand Automatische programma-afloop of Programma-afloop regel voor regel Bestandsbeheer kiezen: toets PGM MGT indrukken
- Bestanden van het type .P weergeven: softkeys TYPE KIEZEN en TOON .P indrukken
- Pallettabel met pijltoetsen selecteren; met de ENT-toets bevestigen
- Pallettabel afwerken: toets NC-start indrukken; de TNC werkt de pallets af zoals in machineparameter 7683 is vastgelegd

Beeldschermindeling bij het afwerken van de pallettabel

Als u de programma-inhoud en de inhoud van de pallettabel gelijktijdig wilt bekijken, selecteer dan de beeldschermindeling PROGRAMMA + PALLET.Tijdens het afwerken toont de TNC dan links op het beeldscherm het programma en rechts de pallet.Ga als volgt te werk, om de programma-inhoud vóór het afwerken te kunnen bekijken:

- Pallettabel selecteren
- Met de pijltoetsen het programma selecteren dat u wilt controleren
- Softkey PROGRAMMA OPENEN indrukken: de TNC toont het geselecteerde programma op het beeldscherm.U kunt nu met de pijltoetsen in het programma bladeren
- Terug naar de pallettabel: druk op de softkey END PGM

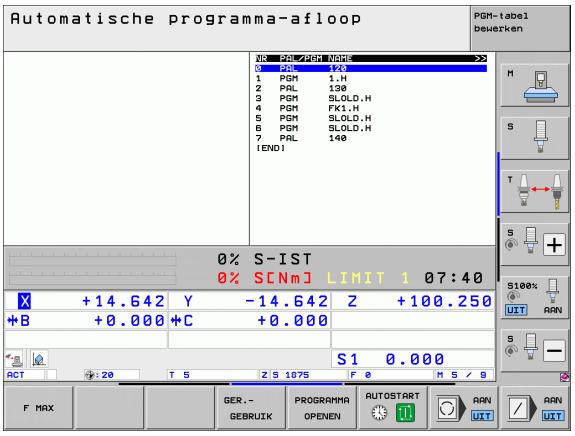

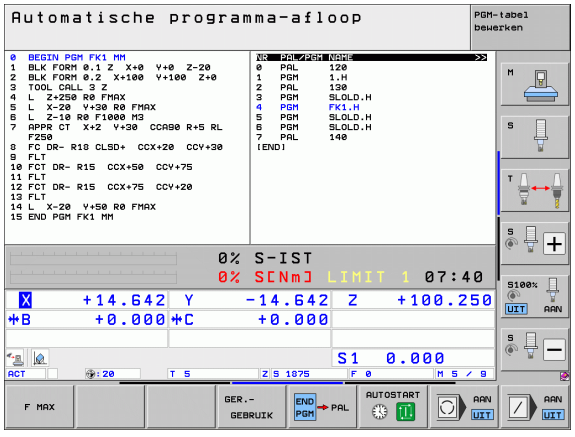



14

Handbediening en instellen

14.1 Inschakelen, uitschakelen

Inschakelen



Het inschakelen en het benaderen van de referentiepunten zijn machine-afhankelijke functies.Raadpleeg uw machinehandboek.

Schakel de voedingsspanning van de TNC en de machine in.Daarna geeft de TNC de volgende dialoog weer:

GEHEUGENTEST

Het geheugen van de TNC wordt automatisch gecontroleerd

STROOMONDERBREKING

CE

TNC-melding dat er een stroomonderbreking is geweest – melding wissen

PLC-PROGRAMMA VERTALEN

Het PLC-programma van de TNC wordt automatisch vertaald

STUURSPANNING VOOR RELAIS NIET AANWEZIG

I

Stuurspanning inschakelen.De TNC controleert de werking van de noodstopschakeling

HANDBEDIENING
REFERENTIEPUNTEN PASSEREN

I

Referentiepunten in de vooraf ingevoerde volgorde passeren: voor iedere as externe START-toets indrukken, of

X Y

referentiepunten in willekeurige volgorde passeren: voor iedere as externe richtingstoets indrukken en ingedrukt houden tot het referentiepunt gepasseerd is

Als uw machine is uitgerust met absolute meetsystemen, vervalt het passeren van de referentiemerken.De TNC is dan direct na het inschakelen van de stuurspanning gebruiksklaar.

Wanneer uw machine met incrementele meetsystemen is uitgevoerd, dan kunt u al vóór het benaderen van het referentiepunt de bewaking van het verplaatsingsbereik inschakelen door op de softkey SW-EINDS.BEWAK. te drukken.Uw machinefabrikant kan deze functie asspecifiek beschikbaar stellen.Bedenk dat door het indrukken van de softkey de bewaking van het verplaatsingsbereik niet in alle assen actief hoeft te zijn.Raadpleeg het machinehandboek.

Zorg ervoor dat voor alle assen de referentieprocedure is uitgevoerd, voordat u de programma-afloop start.De TNC stopt anders de bewerking zodra u een NC-regel met een as wilt afwerken waarvoor de referentieprocedure niet is uitgevoerd.

De TNC is nu gebruiksklaar en staat in de werkstand Handbediening.

U moet de referentiepunten alleen passeren als u de machine-assen wilt verplaatsen.Wanneer u alleen programma's wilt bewerken of testen, kiest u na het inschakelen van de stuurspanning direct de werkstand Programmeren/bewerken of Programmatest.

De referentiepunten kunt u dan achteraf passeren.Druk daarvoor in de werkstand Handbediening op de softkey REF.PT.BENADEREN.

Referentiepunt passeren bij gezwenkt bewerkingsvlak

Het passeren van referentiepunten in het gezwenkte coördinatensysteem is via de externe asrichtingstoetsen mogelijk.Hiervoor moet de functie "Bewerkingsvlak zwenken" in Handbediening actief zijn, zie "Handmatig zwenken activeren", pagina 633.De TNC interpoleert dan bij het bedienen van een asrichtingstoets de overeenkomstige assen.



Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de in het menu vermelde hoekwaarden met de werkelijke hoeken van de zwenkas overeenstemmen.

Voor zover aanwezig kunt u de assen ook in de actuele richting van de gereedschapsas verplaatsen (zie "Actuele richting van de gereedschapsas als actieve bewerkingsrichting instellen (FCL 2-functie)" op pagina 634).



Let op: botsingsgevaar!

Als u deze functie gebruikt, moet u bij niet-absolute meetsystemen de positie van de rotatie-assen bevestigen, die de TNC dan in een apart venster weergeeft.De weergegeven positie komt overeen met de laatste, vóór het uitschakelen actieve, positie van de rotatie-assen.

Indien een van beide eerder actieve functies actief is, heeft de NC-START-toets geen functie.De TNC komt met een daarmee corresponderende foutmelding.

Uitschakelen

Om gegevensverlies bij het uitschakelen te voorkomen, moet het besturingssysteem van de TNC volgens een bepaalde procedure worden uitgeschakeld:

- Werkstand Handbediening selecteren



- Functie voor het uitschakelen selecteren, nogmaals met de softkey JA bevestigen
- Wanneer de TNC in een apart venster de tekst **U kunt nu uitschakelen** weergeeft, mag u de voedingsspanning van de TNC onderbreken



Willekeurig uitschakelen van de TNC kan leiden tot verlies van gegevens!

Let erop dat, wanneer de END-toets na het uitschakelen van de besturing wordt bediend, de besturing opnieuw wordt gestart.Ook uitschakelen tijdens het opnieuw starten kan tot gegevensverlies leiden!

14.2 Verplaatsen van de machine-assen

Aanwijzing



Verplaatsen met de externe richtingstoetsen is een machine-afhankelijke functie.Raadpleeg het machinehandboek!

As met de externe richtingstoetsen verplaatsen



Werkstand Handbediening selecteren



Externe richtingstoets zolang indrukken en ingedrukt houden als de as verplaatst moet worden, of



de as continu verplaatsen: externe richtingstoets ingedrukt houden en externe START-toets kort indrukken




Stoppen: externe STOP-toets indrukken

Met beide methoden kunt u ook meerdere assen tegelijkertijd verplaatsen.De aanzet waarmee de assen verplaatst worden, wijzigt u met de softkey F, zie "Spiltoerental S, aanzet F en additionele M-functie", pagina 590.

Stapsgewijs positioneren

Bij stapsgewijs positioneren verplaatst de TNC een machine-as met een door u ingestelde stapmaat.

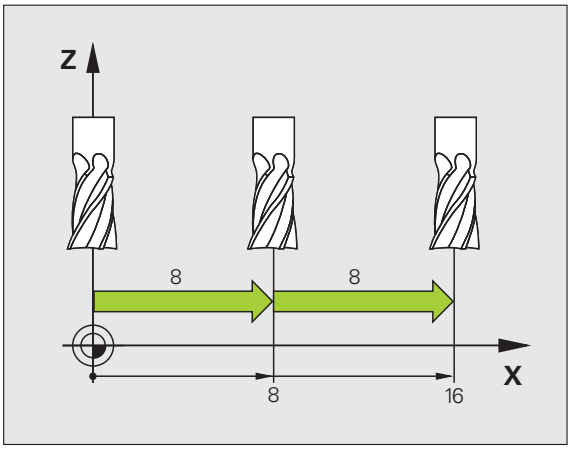

Werkstand Handbediening of El. handwiel selecteren

Softkeybalk omschakelen

INCRE-MENTEEL UIT AAN

Stapsgewijs positioneren selecteren: softkey STAPMAAT op AAN

```
VERPLAATSING =
```

ENT

verplaatsing in mm invoeren en met toets ENT bevestigen

X

Externe richtingstoets indrukken: willekeurig vaak positioneren

De maximaal in te voeren waarde voor een verplaatsing bedraagt 10 mm.

Verplaatsen met elektronische handwielen

De iTNC ondersteunt het verplaatsen met de volgende nieuwe, elektronische handwielen:

- HR 520:
  handwiel aansluitcompatibel met HR 420 met display, datatransmissie via kabel
- HR 550 FS:
  handwiel met display, radiografische datatransmissie

Bovendien ondersteunt de TNC nog steeds de kabelhandwielen HR 410 (zonder display) en HR 420 (met display).



Let op: risico voor operator en handwiel!

Alle verbindingsstekkers van het handwiel mogen uitsluitend door daartoe bevoegd servicepersoneel worden verwijderd, ook wanneer dit zonder gereedschap mogelijk is!

Machine altijd uitsluitend met aangebracht handwiel inschakelen!

Wanneer u uw machine wilt gebruiken zonder dat het handwiel is aangebracht, dan de kabel van de machine loskoppelen en een dop in de open bus aanbrengen!



Uw machinefabrikant kan additionele functies voor de handwielen HR 5xx beschikbaar stellen.Raadpleeg het machinehandboek




Een handwiel HR 5xx wordt geadviseerd wanneer u de functie Handwiel-override in een virtuele as wilt gebruiken (zie "Virtuele as VT" op pagina 441).

De draagbare handwielen HR 5xx zijn uitgevoerd met een display waarop de TNC diverse gegevens toont.Daarnaast kunt u met de handwiel-softkeys belangrijke instelfuncties uitvoeren, bijv. referentiepunten vastleggen of M-functies invoeren en uitvoeren.

Zodra u het handwiel met de handwiel-inschakeltoets hebt geactiveerd, is bediening via het bedieningspaneel niet meer mogelijk.De TNC geeft deze toestand op het TNC-beeldscherm weer door middel van een apart venster.

De handwielen HR 5xx beschikken over de volgende bedieningselementen:

1 NOODSTOP-toets
2 Handwieldisplay voor statusweergave en selectie van functies, nadere informatie daarover: Zie "Handwieldisplay" op pagina 582.
3 Softkeys
4 Askeuzetoetsen kunnen door de machinefabrikant overeenkomstig de asconfiguratie worden gewisseld
5 Bevestigingstoets
6 Pijltoetsen voor definitie van de handwiel-gevoeligheid
7 Handwiel-inschakeltoets
8 Richtingstoets voor de richting waarin de TNC de gekozen as verplaatst
9 IJlgangoverride voor richtingstoets
10 Spil inschakelen (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
11 Toets "NC-regel genereren" (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
12 Spil uitschakelen (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
13 CTRL-toets voor speciale functies (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
14 NC-start (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
15 NC-stop (machine-afhankelijke functie, toets kan door machinefabrikant worden gewisseld)
16 Handwiel
17 Spiltoerental-potentiometer
18 Aanzet-potentiometer
19 Kabelaansluiting, vervalt bij draadloos handwiel HR 550 FS

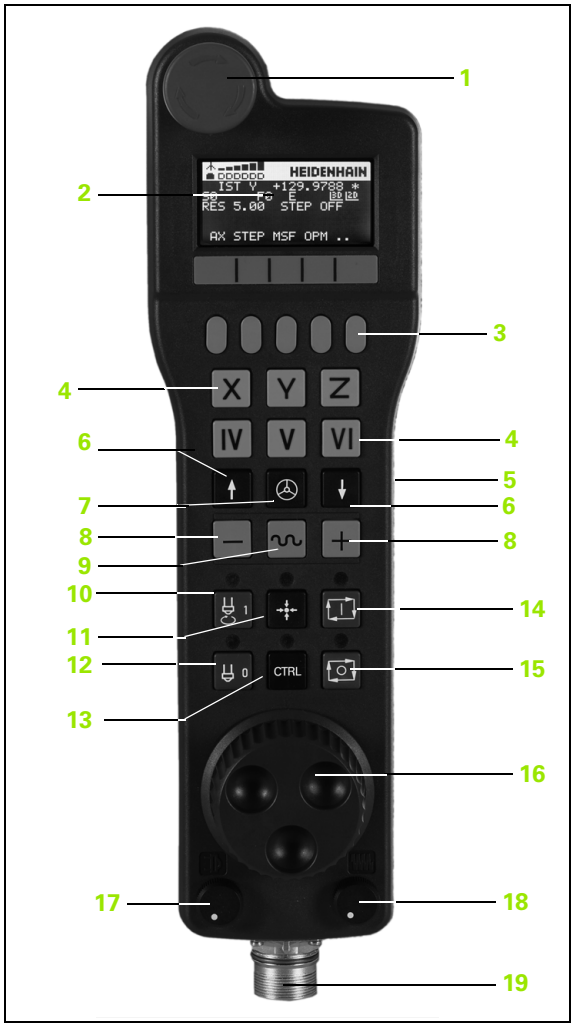

Handwieldisplay

Het handwieldisplay (zie afbeelding) bestaat uit een kopregel en 6 statusregels waarin de TNC de volgende informatie toont:



1 **Alleen bij draadloos handwiel HR 550 FS**: aanduiding of handwiel in dockingstation zit of dat draadloos bedrijf actief is

2 **Alleen bij draadloos handwiel HR 550 FS**: aanduiding van de veldsterkte, 6 balken = maximale veldsterkte

3 **Alleen bij draadloos handwiel HR 550 FS**: laadniveau van de accu, 6 balken = maximaal laadniveau.Tijdens het laden beweegt er een balk van links naar rechts

4 **ACTUEEL**: type digitale uitlezing

5 **Y+129.9788**: positie van de geselecteerde as

6 *****: STIB (besturing in bedrijf); programma-afloop is gestart of as is in beweging

7 **S0**: actueel spiltoerental

8 **F0**: actuele aanzet waarmee de gekozen as op dit moment wordt verplaatst

9 **E**: foutmelding is actief

10 **3D**: functie Bewerkingsvlak zwenken is actief

11 **2D**: functie Basisrotatie is actief

12 **RES 5.0**: oplossend vermogen van handwiel actief.Verplaatsing in mm/omwenteling (°/omwenteling bij rotatie-assen) die de gekozen as bij een omwenteling van het handwiel aflegt

13 **STEP ON** resp. **OFF**: stapsgewijs positioneren in- of uitgeschakeld.Als de functie actief is, geeft de TNC bovendien de actieve verplaatsingsstap weer

14 Softkeybalk: keuze van de verschillende functies; beschrijving in de volgende alinea's

Bijzonderheden van draadloos handwiel HR 550 FS

Voor een draadloze verbinding geldt door de vele mogelijke storingsinvloeden niet dezelfde beschikbaarheid als voor een kabelverbinding.Voordat u het draadloze handwiel gebruikt, moet daarom worden gecontroleerd of er sprake is van storingen met andere, in de omgeving van de machine aanwezige draadloze apparatuur.Deze controle op aanwezige radiofrequenties of -kanalen wordt voor alle industriële draadloze systemen geadviseerd.

Wanneer u het handwiel HR 550 niet gebruikt, dient u het altijd in de daarvoor bedoeld handwielhouder te plaatsen.Hierdoor zorgt u ervoor dat via de contactstrip aan de achterzijde van het draadloze handwiel door een laadregeling en een directe contactverbinding voor het noodstopcircuit de handwielaccu altijd gereed is voor gebruik.

In geval van een storing (onderbreking van het radiografisch signaal, slechte ontvangstkwaliteit, defecte component van het handwiel) reageert het draadloze handwiel altijd met een noodstopreactie.

Volg de instructies voor het configureren van het draadloze handwiel HR 550 FS op (zie "Draadloos handwiel HR 550 FS configureren" op pagina 711)



Let op: risico voor operator en machine!

Om veiligheidsredenen moet u het draadloze handwiel en de handwielhouder uiterlijk na een bedrijfsduur van 120 uur uitschakelen, zodat de TNC bij herinschakeling een functietest kan uitvoeren!

Wanneer u in uw werkplaats meerdere machines met draadloze handwielen gebruikt, moeten de bij elkaar horende handwielen en handwielhouders zodanig worden gemarkeerd dat duidelijk herkenbaar is dat ze bij elkaar horen (bijv. door een kleurensticker of nummering).De markeringen moeten op het draadloze handwiel en op de handwielhouder voor de operator duidelijk zichtbaar zijn aangebracht!

Controleer telkens vóór gebruik of het juiste draadloze handwiel voor uw machine actief is!



Het draadloze handwiel HR 550 FS is van een accu voorzien.De accu wordt geladen zodra u het handwiel in de handwielhouder (zie afbeelding) hebt geplaatst.

U kunt het handwiel HR 550 FS met de accu maximaal 8 uur gebruiken, voordat er opnieuw moet worden opgeladen.Er wordt echter geadviseerd het handwiel altijd in de handwielhouder te plaatsen wanneer u het handwiel niet gebruikt.

Zodra het handwiel zich in de handwielhouder bevindt, wordt intern naar kabelbedrijf omgeschakeld.Hierdoor kunt u het handwiel ook gebruiken wanneer het volledig ontladen zou zijn.De functies zijn daarbij dezelfde als bij draadloos bedrijf.

Wanneer het handwiel volledig ontladen is, duurt het ca. 3 uur om het in de handwielhouder weer volledig op te laden.

Reinig de contacten **1** van de handwielhouder en het handwiel regelmatig om een goede werking te waarborgen.



Het radiotransmissiebereik is ruim bemeten.Indien – bijv. bij zeer grote machines – de grens van het transmissiebereik toch wordt benaderd, waarschuwt het handwiel HR 550 FS u tijdig door een duidelijk merkbaar trilalarm.In dat geval moet de afstand tot de handwielhouder, waarin de radiografische ontvanger is geïntegreerd, weer worden verkleind.

Let op: risico voor gereedschap en werkstuk!

Wanneer het radiografisch bereik een storingsvrij bedrijf niet langer mogelijk maakt, activeert de TNC automatisch een noodstop.Dit kan ook tijdens de bewerking gebeuren.Houd de afstand tot de handwielhouder zo klein mogelijk en plaats het handwiel in de handwielhouder wanneer u het niet gebruikt!

Wanneer de TNC een noodstop heeft geactiveerd, moet u het handwiel weer opnieuw activeren.Ga daarbij als volgt te werk:

- Werkstand Programmeren/bewerken selecteren
- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN

- Configuratiemenu voor draadloos handwiel selecteren: softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN indrukken
- Via de knop **Handwiel starten** het draadloze handwiel weer activeren
- Configuratie opslaan en configuratiemenu verlaten: knop **EINDE** indrukken

Voor de ingebruikname en configuratie van het handwiel kunt u gebruikmaken van een hiervoor bedoelde functie in de werkstand MOD (zie "Draadloos handwiel HR 550 FS configureren" op pagina 711).

Te verplaatsen as selecteren

De hoofdassen X, Y en Z, en ook drie door de machinefabrikant definieerbare extra assen, kunt u direct via de askeuzetoetsen activeren.Ook de virtuele as VT kan uw machinefabrikant direct aan een van de vrije astoetsen toewijzen.Als de virtuele as VT niet aan een askeuzetoets is toegewezen, dan gaat u als volgt te werk:

- Handwiel-softkey F1 (**AX**) indrukken: de TNC geeft op het handwieldisplay alle actieve assen weer.De op dat moment actieve as knippert
- De gewenste as, bijv. as VT, met handwiel-softkey F1 (**->**) of F2 (**<-**) kiezen en met handwiel-softkey F3 (**OK**) bevestigen

Handwiel-gevoeligheid instellen

De handwiel-gevoeligheid bepaalt welke verplaatsing een as per omwenteling van het handwiel moet maken.De definieerbare gevoeligheden zijn vast ingesteld en direct met de handwiel-pijltoetsen te kiezen (alleen als de stapmaat niet actief is).

Instelbare gevoeligheden: 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [mm/omwenteling of graden/omwenteling]

Assen verplaatsen



Handwiel activeren: handwieltoets op handwiel HR 5xx indrukken: de TNC kan nu alleen nog via het handwiel HR 5xx worden bediend. De TNC toont een apart venster met instructietekst op het TNC-beeldscherm

Eventueel via de softkey OPM de gewenste werkstand kiezen (zie "Werkstanden wisselen" op pagina 588)

Eventueel bevestigingstoetsen ingedrukt houden



Op het handwiel de as kiezen die moet worden verplaatst.Additionele assen evt. kiezen met softkeys



Actieve as in richting + verplaatsen, of



Actieve as in richting – verplaatsen



Handwiel deactiveren: handwieltoets op de HR 5xx indrukken: de TNC kan nu weer met het bedieningspaneel worden bediend

Potentiometerinstellingen

Nadat u het handwiel hebt geactiveerd, blijven de potentiometers op het machinebedieningspaneel actief.Als u de potentiometers op het handwiel wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- Toetsen CTRL en Handwiel op de HR 5xx indrukken, de TNC toont op het handwieldisplay het softkeymenu voor de potentiometerkeuze
- Softkey HW indrukken om de handwielpotentiometers te activeren

Zodra u de handwielpotentiometers geactiveerd hebt, moet u vóór het uitschakelen van het handwiel de potentiometers op het machinebedieningspaneel weer activeren.Ga als volgt te werk:

- Toetsen CTRL en Handwiel op de HR 5xx indrukken, de TNC toont op het handwieldisplay het softkeymenu voor de potentiometerkeuze
- Softkey KBD indrukken om de potentiometers op het machinebedieningspaneel te activeren

Stapsgewijs positioneren

Bij stapsgewijs positioneren verplaatst de TNC de op dat moment actieve handwiel-as met een door u ingestelde stapmaat:

- Handwiel-softkey F2 (**STEP**) indrukken
- Stapsgewijs positioneren activeren: handwiel-softkey 3 (**ON**) indrukken
- Gewenste stapmaat kiezen door toets F1 of F2 in te drukken.Houdt u de desbetreffende toets ingedrukt, dan verhoogt de TNC, bij toename met tien, de instelling telkens met de factor 10.Drukt u tegelijk op de CTRL-toets, dan worden de stappen telkens met 1 verhoogd.De kleinste stapmaat is 0.0001 mm, de grootste is 10 mm
- Gekozen stapmaat met softkey 4 (**OK**) overnemen
- Met handwieltoets + of – de actieve handwielas in de overeenkomstige richting verplaatsen

Additionele M-functies invoeren

- Handwiel-softkey F3 (**MSF**) indrukken
- Handwiel-softkey F1 (**M**) indrukken
- Gewenst nummer van de M-functie kiezen door toets F1 of F2 in te drukken.
- Additionele M-functie uitvoeren met toets NC-start

Spiltoerental S invoeren

- Handwiel-softkey F3 (**MSF**) indrukken
- Handwiel-softkey F2 (**S**) indrukken
- Gewenst toerental selecteren door toets F1 of F2 in te drukken.Houdt u de desbetreffende toets ingedrukt, dan verhoogt de TNC, bij toename met tien, de instelling telkens met de factor 10.Drukt u tegelijk op de CTRL-toets, dan worden de stappen telkens met 1000 verhoogd
- Nieuw toerental S activeren met toets NC-start

Aanzet F invoeren

- Handwiel-softkey F3 (**MSF**) indrukken
- Handwiel-softkey F3 (**F**) indrukken
- Gewenste aanzet kiezen door toets F1 of F2 in te drukken.Houdt u de desbetreffende toets ingedrukt, dan verhoogt de TNC, bij toename met tien, de instelling telkens met de factor 10.Drukt u tegelijk op de CTRL-toets, dan worden de stappen telkens met 1000 verhoogd
- Nieuwe aanzet F met handwiel-softkey F3 (**OK**) overnemen

Referentiepunt vastleggen

- Handwiel-softkey F3 (**MSF**) indrukken
- Handwiel-softkey F4 (**PRS**) indrukken
- Eventueel de as kiezen waarin het referentiepunt moet worden vastgelegd
- De as met handwiel-softkey F3 (**OK**) op nul stellen of met handwiel-softkeys F1 en F2 de gewenste waarde instellen en daarna met handwiel-softkey F3 (**OK**) overnemen.Drukt u tegelijk op de CTRL-toets, dan worden de stappen telkens met 10 verhoogd

Werkstanden wisselen

Met de handwiel-softkey F4 (**OPM**) kunt u vanaf het handwiel naar een andere werkstand overschakelen, als overschakelen tenminste is toegestaan bij de actuele besturingstoestand.

- Handwiel-softkey F4 (**OPM**) indrukken
- Met handwiel-softkeys de gewenste werkstand selecteren
  - MAN: handbediening
  - MDI: positioneren met handinvoer
  - SGL: programma-afloop regel voor regel
  - RUN: automatische programma-afloop

Complete L-regel genereren



Uw machinefabrikant kan aan de handwieltoets "NC-regel genereren" een willekeurige functie toewijzen. Raadpleeg het machinehandboek.



Met de MOD-functie de aswaarden definiëren die in een NC-regel overgenomen moeten worden (zie "Askeuze voor het genereren van een L-regel" op pagina 700).

Zijn er geen assen gekozen, dan toont de TNC de foutmelding **Geen askeuze beschikbaar**

- Werkstand **Positioneren met handinvoer** selecteren
- Eventueel met de pijltoetsen op het TNC-toetsenbord de NC-regel kiezen waarachter u de nieuwe L-regel wilt invoegen
- Handwiel activeren
- Handwiel-toets "NC-regel genereren" indrukken: de TNC voegt een complete L-regel in, die alle met de MOD-functie gekozen asposities bevat

Functies in de programma-afloop-werkstanden

In de programma-afloop-werkstanden kunt u de volgende functies uitvoeren:

- NC-start (handwieltoets NC-start)
- NC-stop (handwieltoets NC-stop)
- Wanneer u op NC-stop hebt gedrukt: interne stop (handwiel-softkeys **MOP** en daarna **Stop**)
- Wanneer u op NC-stop hebt gedrukt: handmatig assen verplaatsen (handwiel-softkeys **MOP** en daarna **MAN**)
- Contour opnieuw benaderen nadat assen tijdens een programma-onderbreking handmatig zijn verplaatst (handwiel-softkeys **MOP** en daarna **REPO**).Bediening is zowel mogelijk met de handwiel-softkeys als met de beeldscherm-softkeys (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669)
- In-/uitschakelen van de functie Bewerkingsvlak zwenken (handwiel-softkeys **MOP** en daarna **3D**)

14.3 Spiltoerental S, aanzet F en additionele M-functie

Toepassing

In de werkstanden Handbediening en El. handwiel voert u het spiltoerental S, de aanzet F en de additionele M-functie in met de softkeys.De additionele functies worden onder "7.Programmeren: additionele functies" beschreven.



De machinefabrikant legt vast welke additionele M-functies u kunt gebruiken en welke functie ze hebben.

Waarden invoeren

Spiltoerental S, additionele M-functie

S	Invoer voor spiltoerental selecteren: softkey S

SPILTOERENTAL S=

1000	I	Spiltoerental invoeren en met de externe START-toets overnemen

Het roteren van de spil met het ingevoerde toerental S wordt door middel van een additionele M-functie gestart. U voert een additionele M-functie op dezelfde wijze in.

aanzet F

De invoer van een aanzet F moet u in plaats van met de externe START-toetsen met de ENT-toets bevestigen.

Voor de aanzet F geldt:

- Indien F=0 is ingevoerd, is de kleinste aanzet uit MP1020 actief
- F blijft ook na een stroomonderbreking behouden

Spiltoerental en aanzet wijzigen

Met de override-draaiknoppen voor spiltoerental S en aanzet F kan de ingestelde waarde van 0% tot 150% veranderd worden.

De override-draaiknop voor het spiltoerental werkt alleen bij machines met een traploos regelbare spilaandrijving.



14.4 Functional safety FS (optie)

Algemeen

Elke operator van een gereedschapsmachine is aan gevaren blootgesteld.Veiligheidsvoorzieningen kunnen weliswaar de toegang tot gevarenzones voorkomen, anderzijds moet de operator echter ook zonder veiligheidsvoorziening (bijv. met geopende veiligheidsdeur) aan de machine kunnen werken.Om deze gevaren tot een minimum te beperken, zijn in de afgelopen jaren diverse richtlijnen en voorschriften opgesteld.

Het HEIDENHAIN-veiligheidsconcept, dat in de TNC-besturingen is geïntegreerd, voldoet aan **performance level d** volgens EN 13849-1 en SIL 2 en IEC 61508, biedt veiligheidsgerelateerde werkstanden volgens EN 12417 en waarborgt een verregaande beveiliging van personen.

De basis van het HEIDENHAIN-veiligheidsconcept is de tweekanaals-processorstructuur, die uit de hostcomputer MC (main computing unit) en een of meer aandrijfregelmodules CC (control computing unit) bestaat.Alle bewakingsmechanismen worden redundant in de besturingssystemen opgenomen.Voor veiligheidsrelevante systeemgegevens wordt een onderlinge, cyclische gegevensvergelijking uitgevoerd.Veiligheidsrelevante storingen leiden altijd via gedefinieerde stopreacties tot het veilig stopzetten van alle aandrijvingen.

Via veiligheidsgerelateerde in- en uitgangen (in tweekanaals-uitvoering), die in alle werkstanden het proces beïnvloeden, activeert de TNC bepaalde veiligheidsfuncties en worden veilige bedrijfstoestanden gerealiseerd.

In dit hoofdstuk worden de functies uitgelegd waarover u bij een TNC met functionele veiligheid extra beschikt.



Uw machinefabrikant past het HEIDENHAIN-veiligheidsconcept aan uw machine aan.Raadpleeg het machinehandboek!

Begripsverklaringen

Veiligheidsgerelateerde werkstanden:

Aanduiding	Korte omschrijving
SOM_1	Safe operating mode 1: automatisch bedrijf, productiebedrijf
SOM_2	Safe operating mode 2: instelwerkstand
SOM_3	Safe operating mode 3: handmatig ingrijpen, uitsluitend voor gekwalificeerde operators
SOM_4	Safe operating mode 4: uitgebreid handmatig ingrijpen, procesobservatie

Veiligheidsfuncties

Aanduiding	Korte omschrijving
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: veilig stopzetten van de aandrijvingen op diverse manieren.
STO	Safe torque off: energievoorziening van de motor is onderbroken.Beveiligt tegen onverwacht starten van de aandrijvingen
SOS	Safe operating Stop: veilige bedrijfsstop.Beveiligt tegen onverwacht starten van de aandrijvingen
SLS	Safety-limited-speed: veilig begrensde snelheid.Voorkomt dat de aandrijvingen bij geopende veiligheidsdeur de ingestelde snelheidsgrenswaarden overschrijden

Asposities controleren



Deze functie moet door uw machinefabrikant aan de TNC worden aangepast.Raadpleeg het machinehandboek!

Na het inschakelen controleert de TNC of de positie van een as met de positie direct na uitschakeling overeenstemt.Als er sprake is van een afwijking, dan geeft de TNC deze as in de digitale uitlezing aan met een waarschuwingsdriehoek achter de positiewaarde.Assen die met de waarschuwingsdriehoek zijn aangeduid, kunt u bij een geopende deur niet meer verplaatsen.

In dergelijke gevallen moet u voor de desbetreffende assen een testpositie benaderen.Ga daarbij als volgt te werk:

- Werkstand **Handbediening** selecteren
- Softkeybalk doorschakelen totdat u een balk ziet waarop alle assen zijn aangegeven die u naar de testpositie moet verplaatsen
- Met de softkey een as selecteren die u naar de testpositie wilt verplaatsen



Let op: botsingsgevaar!

De testposities achtereenvolgens zodanig benaderen dat een botsing met het werkstuk of met spanmiddelen uitgesloten is!Evt. assen handmatig correct voorpositioneren!

- Het benaderen met NC-start uitvoeren
- Nadat de testpositie is bereikt, vraagt de TNC of de testpositie correct is benaderd: met de softkey OK bevestigen wanneer de TNC de testpositie correct heeft benaderd, met de softkey NEE bevestigen wanneer de TNC de testpositie verkeerd heeft benaderd
- Wanneer u met de softkey JA hebt bevestigd, moet u met de bevestigingstoets op het machinebedieningspaneel de juistheid van de testpositie opnieuw bevestigen
- De hierboven beschreven procedure herhalen voor alle assen die u naar de testpositie wilt verplaatsen



Uw machinefabrikant bepaalt waar de testpositie zich bevindt.Raadpleeg het machinehandboek!

Overzicht van toegestane aanzetten en toerentallen

De TNC stelt een overzicht beschikbaar van de toegestane toerentallen en aanzetten voor alle assen gerelateerd aan de actieve werkstand.




▶ Werkstand **Handbediening** selecteren



▶ Naar de laatste softkeybalk doorschakelen

INFO SOM

▶ Softkey INFO SOM indrukken: de TNC opent het overzichtsvenster voor toegestane toerentallen en aanzetten

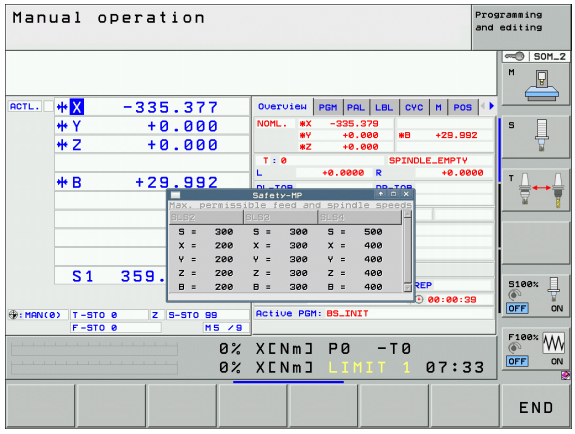

Kolom	Betekenis
SLS2	Veilig gereduceerde snelheden in de veiligheidsgerelateerde werkstand 2 (**SOM_2**) voor de desbetreffende assen
SLS3	Veilig gereduceerde snelheden in de veiligheidsgerelateerde werkstand 3 (**SOM_3**) voor de desbetreffende assen
SLS4	Veilig gereduceerde snelheden in de veiligheidsgerelateerde werkstand 4 (**SOM_4**) voor de desbetreffende assen

Aanzetbegrenzing activeren

Wanneer de softkey F BEGRENSD op AAN wordt gezet, begrenst de TNC de maximaal toegestane snelheid van de assen tot de vastgelegde, veilig begrensde snelheid.De voor de actieve werkstand geldende snelheden vindt u in de tabel **Safety-MP**(zie "Overzicht van toegestane aanzetten en toerentallen" op pagina 595).



▶ Werkstand **Handbediening** selecteren



▶ Naar de laatste softkeybalk doorschakelen




▶ Aanzetbegrenzing in- of uitschakelen

Additionele statusweergaven

Bij een besturing met functional safety FS staat in de algemene statusweergave extra informatie over de actuele status van veiligheidsfuncties.De TNC toont deze informatie in de vorm van bedrijfstoestanden bij de statusweergaven **T**, **S** en **F**.

Statusweergave	Korte omschrijving
STO	Energievoorziening van de spil of een aanzetaandrijving is onderbroken
SLS	Safety-limited-speed: er is een veilig gereduceerde snelheid actief
SOS	Safe operating Stop: veilige bedrijfsstop is actief
STO	Safe torque off: energievoorziening van de motor is onderbroken

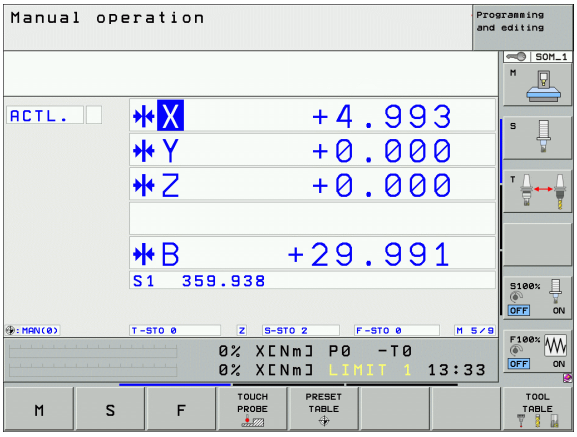

De actieve veiligheidsgerelateerde werkstand toont de TNC met een pictogram in de kopregel rechts naast de tekst van de werkstand.Als de werkstand **SOM_1** actief is, toont de TNC geen pictogram.

Pictogram	Veiligheidsgerelateerde werkstand
	Werkstand **SOM_2** actief
	Werkstand **SOM_3** actief
	Werkstand **SOM_4** actief

14.5 Referentiepunt vastleggen zonder tastsysteem

Aanwijzing

Referentiepunt vastleggen met tastsysteem: Zie "Referentiepunt vastleggen met tastsysteem" op pagina 620.

Bij Referentiepunt vastleggen wordt de weergave van de TNC op de coördinaten van een bekende positie op het werkstuk vastgelegd.

Voorbereiding

- Werkstuk opspannen en uitlijnen
- Nulgereedschap met bekende radius inspannen
- Ervoor zorgen dat de TNC actuele posities weergeeft

Referentiepunt vastleggen met astoetsen

Beschermingsmaatregel

Wanneer het werkstukoppervlak niet aangeraakt mag worden, moet er een stalen plaat met een bekende dikte d op het werkstuk gelegd worden.Voor het referentiepunt moet dan een waarde vermeerderd met d worden ingevoerd.

Werkstand **Handbediening** selecteren

X Y Z

Gereedschap voorzichtig verplaatsen totdat het werkstuk aangeraakt wordt.


Z

As kiezen (alle assen kunnen ook via het ASCII-toetsenbord gekozen worden)

```
REFERENTIEPUNT VASTLEGGEN Z=
```

0 ENT

Nulgereedschap, spilas: weergave op bekende werkstukpositie (bijv. 0) vastleggen of dikte d van de stalen plaat invoeren.In het bewerkingsvlak: rekening houden met gereedschapsradius

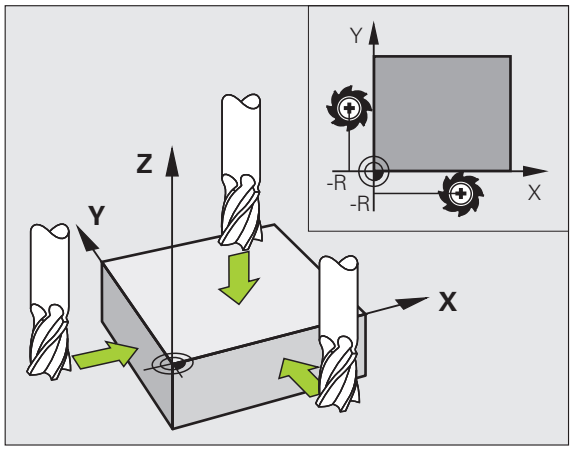

De referentiepunten voor de resterende assen worden op dezelfde manier vastgelegd.

Als in de as voor de diepte-aanzet een vooraf ingesteld gereedschap toegepast wordt, dan moet de asweergave voor de diepte-aanzet op lengte L van het gereedschap resp. op de som Z=L+d vastgelegd worden.

Referentiepuntbeheer met de referentiepunttabel


U moet absoluut gebruikmaken van referentiepuntbeheer wanneer

- uw machine is voorzien van rotatie-assen (zwenktafel of zwenkkop) en u de functie Bewerkingsvlak zwenken gebruikt
- uw machine is uitgevoerd met een kopwisselsysteem
- u tot nog toe met oudere TNC-besturingen met REF-gerelateerde nulpunttabellen gewerkt hebt
- u een aantal gelijke werkstukken wilt bewerken die met een verschillende scheve ligging zijn opgespannen

De referentiepunttabel mag een willekeurig aantal regels (referentiepunten) bevatten.Om de bestandsgrootte en de verwerkingssnelheid te optimaliseren, dient u echter uitsluitend het aantal regels te benutten dat daadwerkelijk voor het beheer van uw referentiepunten noodzakelijk is.

Veiligheidshalve kunnen nieuwe regels uitsluitend aan het einde van de referentiepunttabel worden ingevoegd.

Wanneer u via de MOD-functie de digitale uitlezing omschakelt naar **INCH**, geeft de TNC ook de opgeslagen referentiepuntcoördinaten in inch aan.

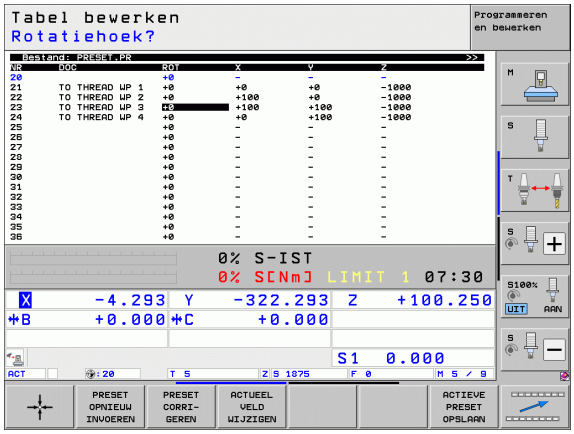

Via de machineparameter 7268.x kunt u de kolommen in de referentiepunttabel willekeurig rangschikken en, indien gewenst, ook verbergen (zie "Lijst met algemene gebruikerparameters" vanaf pagina 717).

Referentiepunten in de referentiepunttabel opslaan

De referentiepunttabel heeft de naam **PRESET.PR** en is in de directory **TNC:** opgeslagen.**PRESET.PR** kan uitsluitend in de werkstand **Handbediening** en **El. Handwiel** worden bewerkt.In de werkstand Programmeren/bewerken kan de tabel alleen worden gelezen; er kunnen echter geen wijzigingen worden aangebracht.

Het is toegestaan de referentiepunttabel naar een andere directory te kopiëren (voor back-up van gegevens).Regels die van uw machinefabrikant een schrijfbeveiliging hebben gekregen, hebben deze beveiliging in principe ook in de gekopieerde tabellen en kunnen dus niet door u worden gewijzigd.

Wijzig het aantal regels in de gekopieerde tabellen in principe niet!Dit kan tot problemen leiden als u de tabel weer wilt activeren.

Om de naar een andere directory gekopieerde referentiepunttabel te activeren, moet u deze terugkopiëren naar de directory **TNC:**.

Referentiepunten/basisrotaties kunnen op verschillende manieren in de referentiepunttabel worden opgeslagen:

- via tastcycli in de werkstand **Handbediening** of **El. handwiel** (zie hoofdstuk 14)
- via de tastcycli 400 t/m 402 en 410 t/m 419 in automatisch bedrijf (zie gebruikershandboek Cycli, hoofdstuk 14 en 15)
- handmatig invoeren (zie de onderstaande beschrijving)

Basisrotaties uit de referentiepunttabel roteren het coördinatensysteem om het referentiepunt dat in dezelfde regel staat als de basisrotatie.

De TNC controleert bij het vastleggen van het referentiepunt, of de positie van de zwenkassen met de bijbehorende waarden van het menu 3D ROT overeenstemmen (afhankelijk van de instelling in de kinematica-tabel).Dit betekent het volgende:

- Als de functie Bewerkingsvlak zwenken niet actief is, moet de digitale uitlezing van de rotatie-assen = 0° zijn (eventueel rotatie-assen op nul instellen)
- Als de functie Bewerkingsvlak zwenken actief is, moeten de digitale uitlezingen van de rotatie-assen en de ingevoerde hoekwaarden in het menu 3D ROT overeenstemmen

Uw machinefabrikant kan willekeurige regels in de referentiepunttabel blokkeren, om daarin vaste referentiepunten op te slaan (bijv. een middelpunt van de rondtafel).Dergelijke regels zijn in de referentiepunttabel met een andere kleur gemarkeerd (standaardmarkeringskleur is rood).

Regel 0 in de referentiepunttabel heeft in principe een schrijfbeveiliging.De TNC slaat in regel 0 altijd het referentiepunt op dat u als laatste door middel van de astoetsen of een softkey handmatig hebt ingesteld.Als het handmatig vastgelegde referentiepunt actief is, geeft de TNC in de statusweergave de tekst **MAN(0)** weer

Als u met de tastcycli voor het vastleggen van referentiepunten automatisch de TNC-weergave instelt, slaat de TNC deze waarden niet op in regel 0.

Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat bij het verplaatsen van een verdeelapparaat op uw machinetafel (uitgevoerd door wijziging van de kinematicabeschrijving) eventueel ook referentiepunten worden verschoven die niet direct met het verdeelapparaat te maken hebben.

Referentiepunten handmatig in de referentiepunttabel opslaan

Ga als volgt te werk om referentiepunten in de referentiepunttabel op te slaan



Werkstand **Handbediening** selecteren



Gereedschap voorzichtig verplaatsen totdat het werkstuk aangeraakt wordt, of meetklok daarmee overeenkomstig positioneren



Referentiepuntenbeheer oproepen: de TNC opent de referentiepunttabel en plaatst de cursor op de actieve tabelregel



Functies voor invoer referentiepunt selecteren: de TNC toont in de softkeybalk de beschikbare invoermogelijkheden.Beschrijving van de invoermogelijkheden: zie de onderstaande tabel



De regel die u wilt wijzigen, in de referentiepunttabel selecteren (het regelnummer komt overeen met het referentiepuntnummer)



Eventueel de kolom (as) die u wilt wijzigen, in de referentiepunttabel selecteren



Met de softkey een van de beschikbare invoermogelijkheden selecteren (zie de onderstaande tabel)

Functie	Softkey
De actuele positie van het gereedschap (de meetklok) direct als nieuw referentiepunt overnemen: de functie slaat het referentiepunt alleen op in de as waarop de cursor momenteel staat	
Een willekeurige waarde toekennen aan de actuele positie van het gereedschap (de meetklok): de functie slaat het referentiepunt alleen op in de as waarop de cursor momenteel staat.Gewenste waarde in apart venster invoeren	PRESET OPNIEUW INVOEREN
Een reeds in de tabel opgeslagen referentiepunt incrementeel verschuiven: de functie slaat het referentiepunt alleen op in de as waarop de cursor momenteel staat.Gewenste correctiewaarde met het juiste voorteken in apart venster invoeren.Bij actieve inch-weergave: waarde in inch invoeren, de TNC rekent intern de ingevoerde waarde om naar mm	PRESET CORRI-GEREN
Nieuw referentiepunt zonder verrekening van de kinematica direct invoeren (asspecifiek).Deze functie mag alleen worden gebruikt als uw machine met een rondtafel is uitgerust en u door directe invoer van 0 het referentiepunt in het midden van de rondtafel wilt vastleggen.De functie slaat het referentiepunt alleen op in de as waarop de cursor momenteel staat.Gewenste waarde in apart venster invoeren.Bij actieve inch-weergave: waarde in inch invoeren, de TNC rekent intern de ingevoerde waarde om naar mm	ACTUEEL VELD WIJZIGEN
Het momenteel actieve *referentiepunt* in een selecteerbare tabelregel opslaan: de functie slaat het referentiepunt in alle assen op en activeert de desbetreffende tabelregel dan automatisch.Bij actieve inch-weergave: waarde in inch invoeren, de TNC rekent intern de ingevoerde waarde om naar mm	ACTIEVE PRESET OPSLAAN

Referentiepunttabel bewerken

Bewerkingsfunctie in de tabelmodus	Softkey
Begin van de tabel selecteren	BEGIN
Einde van de tabel selecteren	EINDE
Vorige pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Volgende pagina van de tabel selecteren	BLADZIJDE
Functies voor invoer van referentiepunten selecteren	PRESET WIJZIGEN
Het referentiepunt van de huidige geselecteerde regel van de referentiepunttabel activeren	PRESET ACTIVEREN
In te voeren aantal regels aan het einde van de tabel toevoegen (2e softkeybalk)	N REGELS AAN EINDE TOEVOEGEN
Oplichtend veld kopiëren (2e softkeybalk)	ACTUELE WAARDE KOPIËREN
Gekopieerd veld invoegen (2e softkeybalk)	GEKOP. WAARDE INVOEGEN
Actueel gekozen regel terugzetten: de TNC voert in alle kolommen - in (2e softkeybalk)	REGEL TERUG-ZETTEN
Afzonderlijke regel aan het eind van de tabel invoegen (2e softkeybalk)	REGEL TUSSENV.
Afzonderlijke regel aan het eind van de tabel wissen (2e softkeybalk)	REGELS WISSEN

Het referentiepunt uit de referentiepunttabel in de werkstand Handbediening activeren

Let op: botsingsgevaar!

Bij het activeren van een referentiepunt uit de referentiepunttabel zet de TNC een actieve nulpuntverschuiving terug.

Een coördinatenomrekening die u via cyclus 19, Bewerkingsvlak zwenken of de PLANE-functie heeft geprogrammeerd, blijft daarentegen actief.

Als u een referentiepunt activeert dat niet in alle coördinaten waarden heeft, dan blijft in deze assen het laatst effectieve referentiepunt actief.

Werkstand **Handbediening** selecteren

REF.PT. BEHEER

Referentiepunttabel laten weergeven

Het referentiepunt-nummer kiezen dat u wilt activeren, of

GOTO 4 ENT

via de toets GOTO het referentiepuntnummer selecteren dat u wilt activeren en met de ENT-toets bevestigen

PRESET ACTIVEREN

Referentiepunt activeren

UITVOEREN

Activeren van het referentiepunt bevestigen.De TNC stelt de weergave in en, indien gedefinieerd, de basisrotatie

END

Referentiepunttabel verlaten

Het referentiepunt uit de referentiepunttabel in een NC-programma activeren

Maak gebruik van cyclus 247 als u referentiepunten uit de referentiepunttabel tijdens de programma-afloop wilt activeren.In cyclus 247 definieert u alleen het nummer van het referentiepunt dat u wilt activeren (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus 247 REFERENTIEPUNT VASTLEGGEN).

14.6 Tastsysteem gebruiken

Overzicht

U dient zich te realiseren dat HEIDENHAIN in principe alleen garantie aanvaardt voor de werking van de tastcycli wanneer u HEIDENHAIN-tastsystemen gebruikt!

In de werkstand Handbediening hebt u de volgende tastcycli tot uw beschikking:

Functie	Softkey	Pagina
Actieve lengte kalibreren		Pagina 611
Actieve radius kalibreren		Pagina 612
Basisrotatie via een rechte bepalen		Pagina 616
Referentiepunt vastleggen in een te selecteren as		Pagina 620
Hoek als referentiepunt vastleggen		Pagina 621
Cirkelmiddelpunt als referentiepunt vastleggen		Pagina 622
Middenas als referentiepunt vastleggen		Pagina 623
Basisrotatie via twee boringen/ronde tappen bepalen		Pagina 624
Referentiepunt via vier boringen/ronde tappen vastleggen		Pagina 624
Cirkelmiddelpunt via drie boringen/tappen vastleggen		Pagina 624

Tastcyclus selecteren

▶ Werkstand Handbediening of El. handwiel selecteren

TAST-FUNCTIE

▶ Tastfuncties selecteren: softkey TASTFUNCTIE indrukken.De TNC toont nog meer softkeys: zie bovenstaande tabel

TASTEN ROT

▶ Tastcyclus selecteren: bijv. softkey TASTEN ROT indrukken; de TNC toont op het beeldscherm het bijbehorende menu

Meetwaarden vanuit de tastcycli registreren



De TNC moet voor deze functie door de machinefabrikant voorbereid zijn.Raadpleeg het machinehandboek!

Nadat de TNC een willekeurige tastcyclus heeft uitgevoerd, toont de TNC de softkey PRINTEN.Als u de softkey indrukt, registreert de TNC de actuele waarden van de actieve tastcyclus.Via de PRINT-functie in het configuratiemenu van de interface (zie gebruikershandboek, "12 MOD-functies, Data-interface instellen") legt u vast of de TNC:

- de meetresultaten moet printen
- de meetresultaten op de harde schijf van de TNC moet opslaan
- de meetresultaten op een pc moet opslaan

Als u de meetresultaten opslaat, maakt de TNC het ASCII-bestand %TCHPRNT.A aan.Als u in het configuratiemenu van de interface geen pad en geen interface hebt aangegeven, slaat de TNC het bestand %TCHPRNT op in de hoofddirectory TNC:\.

Als u de softkey PRINTEN indrukt, mag het bestand %TCHPRNT.A in de werkstand **Programmeren/Bewerken** niet geselecteerd zijn.Anders komt de TNC met een foutmelding.

De TNC slaat de meetwaarden alleen op in het bestand %TCHPRNT.A.Wanneer u meerdere tastcycli na elkaar uitvoert en de meetwaarden daarvan wilt opslaan, moet u de inhoud van het bestand %TCHPRNT.A tussen de tastcycli opslaan, door deze te kopiëren of te hernoemen.

Formaat en inhoud van het bestand %TCHPRNT worden door de machinefabrikant vastgelegd.

Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen

Deze functie is alleen actief wanneer u op uw TNC nulpunttabellen hebt geactiveerd (bit 3 in de machineparameter 7224.0 =0).

Gebruik deze functie wanneer u meetwaarden in het werkstukcoördinatensysteem wilt opslaan.Wanneer u meetwaarden in het machinevaste coördinatensysteem (REF-coördinaten) wilt opslaan, gebruikt u de softkey INVOER REF.PT-TABEL(zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen" op pagina 609).

Via de softkey INVOER NULPUNTTABEL kan de TNC, nadat een willekeurige tastcyclus is uitgevoerd, de meetwaarden in een nulpunttabel opslaan:

Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de TNC bij een actieve nulpuntverschuiving de getaste waarde altijd aan het actieve referentiepunt (of aan het laatste in de werkstand Handbediening vastgelegde referentiepunt) relateert, hoewel in de digitale uitlezing de nulpuntverschuiving wordt verrekend.

- Willekeurige tastfunctie uitvoeren
- Gewenste coördinaten van het referentiepunt in de daarvoor beschikbare invoervelden invoeren (afhankelijk van de uitgevoerde tastcyclus)
- Nulpuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel =** invoeren
- Naam van de nulpunttabel (volledig pad) in het invoerveld **Nulpunttabel** invoeren
- Softkey INVOER NULPUNTTABEL indrukken. De TNC slaat het nulpunt onder het ingevoerde nummer op in de aangegeven nulpunttabel

Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen

Gebruik deze functie wanneer u meetwaarden in het machinevaste coördinatensysteem (REF-coördinaten) wilt opslaan.Wanneer u meetwaarden in het werkstukcoördinatensysteem wilt opslaan, gebruikt u de softkey INVOER NULPUNTTABEL(zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen" op pagina 608).

Via de softkey INVOER REF.PT-TABEL kan de TNC, nadat een willekeurige tastcyclus is uitgevoerd, de meetwaarden in de referentiepunttabel opslaan.De meetwaarden worden dan gerelateerd aan het machinevaste coördinatensysteem (REF-coördinaten) opgeslagen.De referentiepunttabel heeft de naam PRESET.PR en is opgeslagen in de directory TNC:\.

Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de TNC bij een actieve nulpuntverschuiving de getaste waarde altijd aan het actieve referentiepunt (of aan het laatste in de werkstand Handbediening vastgelegde referentiepunt) relateert, hoewel in de digitale uitlezing de nulpuntverschuiving wordt verrekend.

- Willekeurige tastfunctie uitvoeren
- Gewenste coördinaten van het referentiepunt in de daarvoor beschikbare invoervelden invoeren (afhankelijk van de uitgevoerde tastcyclus)
- Referentiepunt-nummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren
- Softkey INVOER REF.PT-.TABEL indrukken: de TNC slaat het nulpunt onder het ingevoerde nummer op in de referentiepunttabel

Als u het actieve referentiepunt overschrijft, dan toont de TNC een waarschuwing.U kunt dan beslissen of u werkelijk wilt overschrijven (= ENT-toets) of niet (= NO ENT-toets).

Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan



Gebruik deze functie wanneer u palletreferentiepunten wilt vastleggen.Deze functie moet door uw machinefabrikant zijn vrijgegeven.

Om een meetwaarde in de pallet-referentiepunttabel te kunnen opslaan, moet u vóór het tasten een nulreferentiepunt activeren.Een nulreferentiepunt heeft in alle assen van de referentiepunttabel de invoer 0!

- Willekeurige tastfunctie uitvoeren
- Gewenste coördinaten van het referentiepunt in de daarvoor beschikbare invoervelden invoeren (afhankelijk van de uitgevoerde tastcyclus)
- Referentiepunt-nummer in het invoerveld **`Nummer in tabel:`** invoeren
- Softkey INVOER PALLET-REF.PT.-TAB. indrukken: de TNC slaat het nulpunt onder het ingevoerde nummer op in de pallet-referentiepunttabel

14.7 Tastsysteem kalibreren

Inleiding

Om het werkelijke schakelpunt van een tastsysteem exact te kunnen bepalen, moet u het tastsysteem kalibreren, anders kan de TNC geen exacte meetresultaten bepalen.


Tastsysteem altijd kalibreren bij:

- Inbedrijfstelling
- Breuk van de taststift
- Verwisseling van de taststift
- Verandering van de tastaanzet
- Onregelmatigheden, bijvoorbeeld door opwarming van de machine
- Wijziging van de actieve gereedschapsas

Bij het kalibreren bepaalt de TNC de "actieve" lengte van de taststift en de "actieve" radius van de tastkogel.Om het tastsysteem te kalibreren, spant u een instelring waarvan de hoogte en binnenradius bekend zijn op de machinetafel.

Kalibreren van de actieve lengte

De actieve lengte van het tastsysteem is altijd gerelateerd aan het gereedschapsreferentiepunt.Meestal legt de machinefabrikant het gereedschapsreferentiepunt vast op de spilneus.

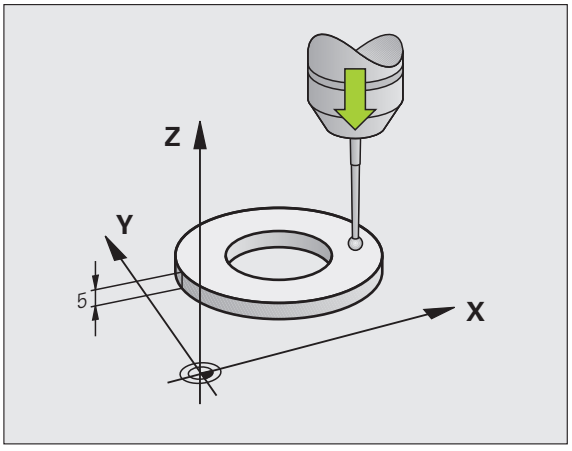

- Referentiepunt in de spilas zo vastleggen, dat voor de machinetafel geldt: Z=0.
- Kalibreerfunctie voor de tastsysteemlengte kiezen: softkey TASTFUNCTIE en KAL.L indrukken.De TNC toont een menuvenster met vier invoervelden
- Gereedschapsas invoeren (astoets)
- Referentiepunt: hoogte van de instelring invoeren
- Bij de menuopties Effectieve kogelradius en Effectieve lengte hoeft niets ingevoerd te worden
- Tastsysteem tot dicht boven het oppervlak van de instelring verplaatsen
- Indien nodig, verplaatsingsrichting veranderen: met softkey of pijltoetsen selecteren
- Oppervlak tasten: NC-starttoets indrukken

Actieve radius kalibreren en de middenverstelling van het tastsysteem compenseren

De as van het tastsysteem valt gewoonlijk niet precies samen met de spilas.De kalibratiefunctie meet de verspringing tussen de tastsysteemas en de spilas en compenseert deze rekenkundig.

Afhankelijk van de instelling van machineparameter 6165 (spilnageleiding actief/niet actief), vindt het kalibratieproces plaats op verschillende manieren.Terwijl bij actieve spilnageleiding het kalibratieproces plaatsvindt na één enkele NC-start, kunt u bij niet-actieve spilnageleiding zelf beslissen, of u de middenverstelling wel of niet wilt kalibreren.

Bij het kalibreren van de middenverstelling roteert de TNC het tastsysteem 180°.De rotatie wordt door middel van een additionele functie in werking gesteld, die de machinefabrikant in machineparameter 6160 vastlegt.

Ga bij handmatig kalibreren als volgt te werk:

- Tastkogel in handbediening in de boring van de instelring positioneren




- Kalibratiefunctie voor de tastkogelradius en de middenverstelling van het tastsysteem selecteren: softkey KAL.R indrukken
- Gereedschapsas selecteren, radius van de instelring invoeren
- Tasten: 4x NC-starttoets indrukken.Het tastsysteem tast in elke asrichting een positie in de boring en berekent de actieve radius van de tastkogel
- Als u de kalibratiefunctie nu wilt beëindigen, kunt u op de softkey EINDE drukken



Om de middenverstelling van de tastkogel te kunnen bepalen, moet de TNC hiervoor door de machinefabrikant voorbereid zijn.Raadpleeg het machinehandboek!




- Middenverstelling van de tastkogel bepalen: softkey 180° indrukken.De TNC roteert het tastsysteem 180°
- Tasten: 4 x NC-starttoets indrukken.Het tastsysteem tast in elke asrichting een positie in de boring en berekent de middenverstelling van het tastsysteem

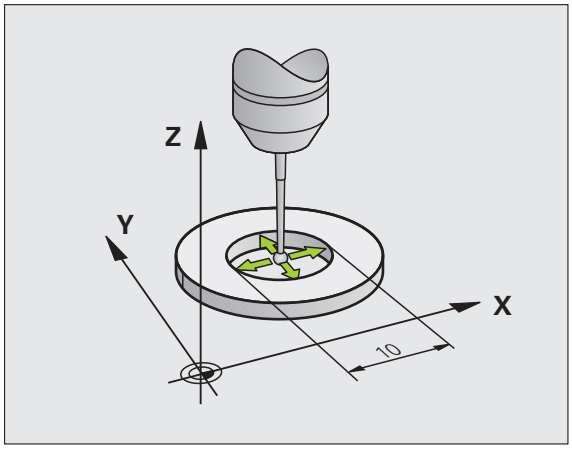

Kalibratiewaarden weergeven

De TNC slaat de actieve lengte, de actieve radius en de waarde van de middenverstelling van het tastsysteem op en houdt met deze waarden rekening bij later gebruik van het tastsysteem.Om de opgeslagen waarden weer te geven, moet u op KAL.L en KAL.R drukken.

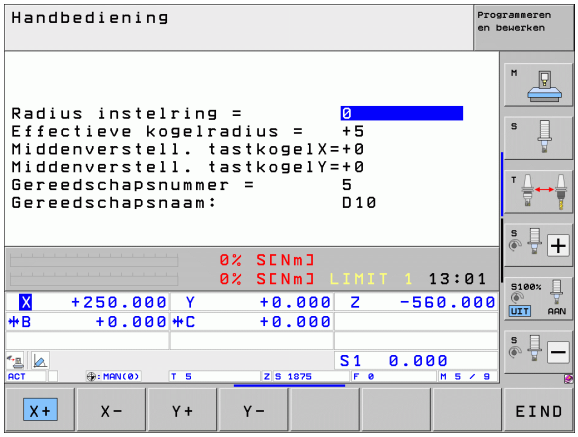



Wanneer u meerdere tastsystemen of kalibratiegegevens gebruikt: Zie "Meerdere regels van kalibratiegegevens beheren", pagina 613.

Meerdere regels van kalibratiegegevens beheren

Als u op uw machine meerdere tastsystemen of tasters met kruisvormige opstelling gebruikt, moet u eventueel meerdere regels van kalibratiegegevens gebruiken.

Om meerdere regels van kalibratiegegevens te kunnen gebruiken, moet u de machineparameter 7411=1 instellen.De kalibratiegegevens worden op dezelfde manier bepaald als wanneer slechts één tastsysteem wordt toegepast. De TNC slaat echter de kalibratiegegevens op in de gereedschapstabel wanneer u het kalibratiemenu verlaat en het opslaan van de kalibratiegegevens in de tabel met de ENT-toets bevestigt.

De TNC slaat de kalibratiegegevens in de volgende kolommen van de gereedschapstabel op:

- Actieve tastkogelradius: kolom **R**
- Middenverstelling X: **CAL-OF1**
- Middenverstelling Y: **CAL-OF2**
- Kalibratiehoek **ANGLE**
- Gemiddelde middenverstelling (alleen actief voor cyclus 441): **DR**

Het actieve gereedschapsnummer bepaalt daarbij in welke regel in de gereedschapstabel de TNC de gegevens opslaat.



Let erop dat u het juiste gereedschapsnummer hebt geactiveerd wanneer u het tastsysteem gebruikt, ongeacht of u een tastcyclus in automatisch bedrijf of handbediening wilt uitvoeren.

De TNC toont in het kalibratiemenu het gereedschapsnummer en de gereedschapsnaam wanneer machineparameter 7411=1 is ingesteld.


14.8 Scheve ligging van een werkstuk met tastsysteem compenseren

Inleiding

Een scheve opspanning van het werkstuk wordt door de TNC rekenkundig gecompenseerd door een "basisrotatie".

Hiervoor wordt de rotatiehoek op de hoek ingesteld die een werkstukoppervlak met de hoekreferentie-as van het bewerkingsvlak moet insluiten.Zie de afbeelding rechts.

Als alternatief kan een scheve ligging van het werkstuk ook door rotatie van de rondtafel worden gecompenseerd.

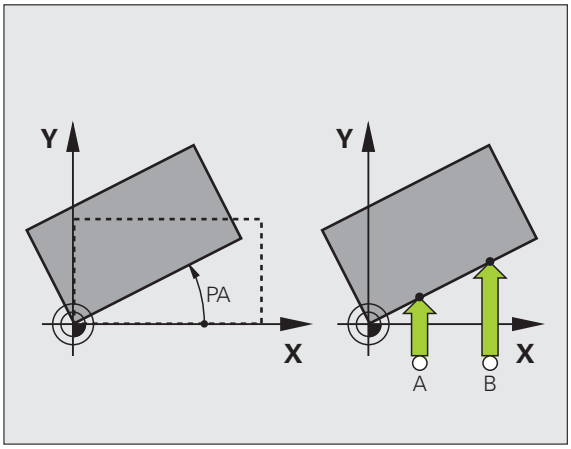

Tastrichting voor het meten van de scheve ligging van het werkstuk altijd loodrecht op de hoekreferentie-as selecteren.

Om ervoor te zorgen dat de basisrotatie tijdens de programma-afloop correct wordt verrekend, moet u in de eerste verplaatsingsregel beide coördinaten van het bewerkingsvlak programmeren.

Een basisrotatie kunt u ook in combinatie met de PLANE-functie gebruiken; in dat geval moet u eerst de basisrotatie en daarna de PLANE-functie activeren.


Als u de basisrotatie verandert, vraagt de TNC bij het verlaten van het menu of u de gewijzigde basisrotatie ook in de op dat moment actieve regel van de referentiepunttabel wilt opslaan.In dat geval met de ENT-toets bevestigen.

De TNC kan ook een echte, driedimensionale opspancorrectie uitvoeren, wanneer uw machine daarop is voorbereid.Neem eventueel contact op met uw machinefabrikant.

Door het instellen van bit #18 in MP7680 kan de foutmelding **`Ashoek niet gelijk aan zwenkhoek`** bij het bepalen van een basisrotatie en bij het uitlijnen van het werkstuk met behulp van de rotatie-as met handmatige tastcycli worden onderdrukt.Hierdoor kunt u de basisrotatie bepalen op posities die niet bereikbaar zouden zijn zonder de kop te zwenken.

Tasten met schuin geplaatst tastsysteem

Om een basisrotatie in te stellen, kunt u de assen ook handmatig in een willekeurige stand positioneren.Dat kan nodig zijn als u vanwege de positie van de ingestelde tastposities niet in de basispositie van de rotatie-assen kunt tasten.

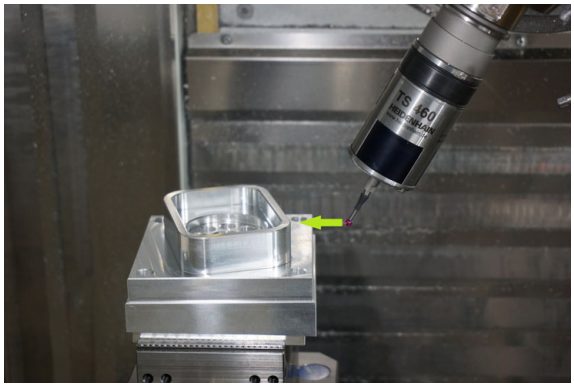

De functie Zwenken van het bewerkingsvlak mag bij schuin tasten niet worden geactiveerd.Anders toont de TNC niet de selectiesoftkeys voor de functie basisrotatie.

Overzicht

Cyclus	Softkey
Basisrotatie via 2 punten: de TNC bepaalt de hoek tussen de verbindingslijn van de 2 punten en een nominale positie (hoekreferentie-as).	TASTEN ROT
Basisrotatie via 2 boringen/tappen: de TNC bepaalt de hoek tussen de verbindingslijn van de middelpunten van de boringen/tappen en een nominale positie (hoekreferentie-as).	TASTEN ROT
Werkstuk uitlijnen via 2 punten: de TNC bepaalt de hoek tussen de verbindingslijn van de 2 punten en een nominale positie (hoekreferentie-as) en compenseert de scheve ligging via rotatie van de rondtafel.	TASTEN ROT

Basisrotatie via 2 punten bepalen



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie positioneren
- Tastrichting loodrecht op hoekreferentie-as selecteren: as en richting met de softkey selecteren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de tweede tastpositie positioneren
- Tasten: toets NC-start indrukken.De TNC bepaalt de basisrotatie en toont de hoek na de dialoog **Rotatiehoek =**

Basisrotatie in de referentiepunttabel opslaan

- Na het tastproces het referentiepuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren waarin de TNC de actieve basisrotatie moet opslaan
- Softkey INVOER REF.PT.-TABEL indrukken om de basisrotatie in de referentiepunttabel op te slaan

Basisrotatie in de pallet-referentiepunttabel opslaan

Om een basisrotatie in de pallet-referentiepunttabel te kunnen opslaan, moet u vóór het tasten een nulreferentiepunt activeren.Een nulreferentiepunt heeft in alle assen van de referentiepunttabel de invoer 0!

- Na het tastproces het referentiepuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren waarin de TNC de actieve basisrotatie moet opslaan
- Softkey ITEM PALLET-REF.PT.-TAB. indrukken om de basisrotatie in de pallet-referentiepunttabel op te slaan

De TNC toont een actief pallet-referentiepunt in de extra statusweergave (zie "Algemene palletinformatie (tab PAL)" op pagina 89).


Basisrotatie weergeven

De hoek van de basisrotatie wordt na opnieuw selecteren van TASTEN ROT in de rotatiehoekweergave getoond.De TNC toont de rotatiehoek ook in de additionele statusweergave (STATUS POS.)

In de statusweergave verschijnt een symbool voor de basisrotatie, wanneer de TNC de machine-assen overeenkomstig de basisrotatie verplaatst.

Basisrotatie opheffen

- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken
- Rotatiehoek "0" invoeren en met de ENT-toets overnemen
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken

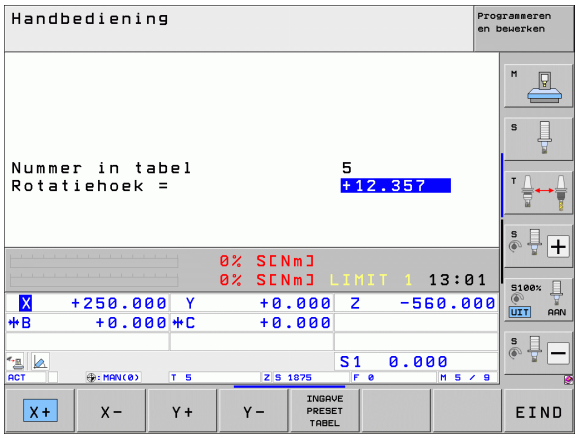

Basisrotatie via 2 boringen/tappen bepalen



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken (2e softkeybalk)



- Ronde tappen moeten getast worden: via softkey vastleggen



- Boringen moeten getast worden: via softkey vastleggen

Boringen tasten

Tastsysteem ongeveer in het midden van de boring voorpositioneren.Nadat u de NC-starttoets hebt ingedrukt, tast de TNC automatisch vier punten van de wand van de boring.

Vervolgens verplaatst u het tastsysteem naar de volgende boring en tast u deze op dezelfde wijze.De TNC herhaalt dit proces totdat alle boringen voor het bepalen van de referentiepunten zijn getast.

Ronde tappen tasten

Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie op de ronde tap positioneren.Met softkey de tastrichting kiezen, tastproces met externe START-toets uitvoeren.Dit proces in totaal vier keer uitvoeren.

Basisrotatie in de referentiepunttabel opslaan

- Na het tastproces het referentiepuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren waarin de TNC de actieve basisrotatie moet opslaan
- Softkey INVOER REF.PT.-TABEL indrukken om de basisrotatie in de referentiepunttabel op te slaan

Werkstuk uitlijnen via 2 punten



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken (2e softkeybalk)
- Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie positioneren
- Tastrichting loodrecht op hoekreferentie-as selecteren: as en richting met de softkey selecteren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de tweede tastpositie positioneren
- Tasten: toets NC-start indrukken.De TNC bepaalt de basisrotatie en toont de hoek na de dialoog **Rotatiehoek =**

Werkstuk uitlijnen



Let op: botsingsgevaar!

Tastsysteem vóór het uitlijnen zodanig vrijzetten dat een botsing met spanmiddelen of werkstukken uitgesloten is.

- Softkey RONDTAFEL POSITIONEREN indrukken. De TNC toont een waarschuwing voor het vrijzetten van het tastsysteem
- Uitlijnen met NC-start uitvoeren: de TNC positioneert de rondtafel
- Na het tastproces het referentiepuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren waarin de TNC de actieve basisrotatie moet opslaan

Scheve ligging in de referentiepunttabel opslaan

- Na het tastproces het referentiepuntnummer in het invoerveld **Nummer in tabel:** invoeren waarin de TNC de vastgestelde scheve ligging van het werkstuk moet opslaan
- Softkey INVOER REF.PT.-TABEL indrukken om de hoekwaarde als verschuiving in de rotatie-as in de referentiepunttabel op te slaan

14.9 Referentiepunt vastleggen met tastsysteem

Overzicht

De functies voor het vastleggen van het referentiepunt op het uitgerichte werkstuk worden met de volgende softkeys geselecteerd:

Softkey	Functie	Pagina
	Referentiepunt vastleggen in een willekeurige as met	Pagina 620
	Hoek als referentiepunt vastleggen	Pagina 621
	Cirkelmiddelpunt als referentiepunt vastleggen	Pagina 622
	Middenas als referentiepunt	Pagina 623


Let op: botsingsgevaar!

Let erop dat de TNC bij een actieve nulpuntverschuiving de getaste waarde altijd aan het actieve referentiepunt (of aan het laatste in de werkstand Handbediening vastgelegde referentiepunt) relateert, hoewel in de digitale uitlezing de nulpuntverschuiving is verrekend.

Referentiepunt vastleggen in een willekeurige as




- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN POS indrukken
- Tastsysteem naar een positie in de buurt van de tastpositie verplaatsen
- Tastrichting en tegelijkertijd de as kiezen waarvoor het referentiepunt wordt vastgelegd, bijv. Z in de richting Z– tasten: met softkey kiezen
- Tasten: toets NC-start indrukken
- **Referentiepunt**: nominale coördinaat invoeren en met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarde in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609, of zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan", pagina 610)
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken

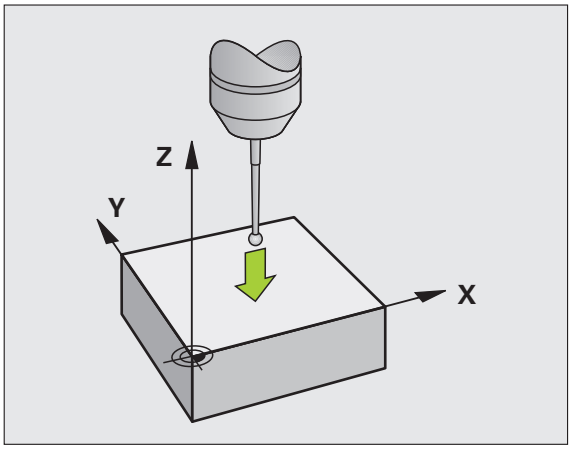

Hoekpunt als referentiepunt – geen overname van punten die voor de basisrotatie zijn getast



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN P indrukken
- **Tastposities uit basisrotatie?**: ENT-toets indrukken om de coördinaten van de tastposities over te nemen
- Tastsysteem naar een positie in de buurt van de eerste tastpositie op de zijkant van het werkstuk verplaatsen, die niet voor de basisrotatie is getast
- Tastrichting selecteren: met softkey selecteren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Tastsysteem naar een positie in de buurt van de tweede tastpositie op dezelfde zijkant verplaatsen
- Tasten: toets NC-start indrukken
- **Referentiepunt**: beide coördinaten van het referentiepunt in het menuvenster invoeren, met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609, of zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan", pagina 610)
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken

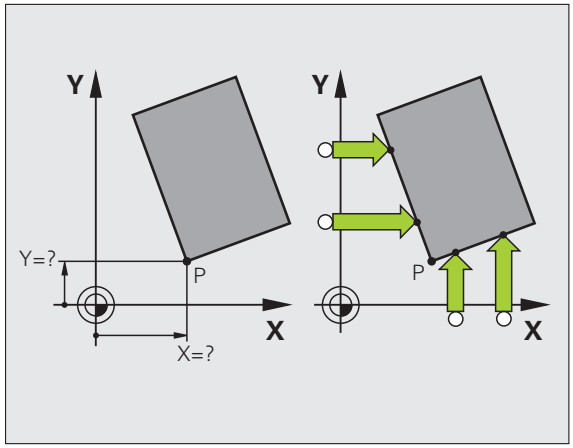

Hoek als referentiepunt - geen overname van punten die voor de basisrotatie zijn getast

- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN P indrukken
- **Tastposities uit basisrotatie?**: door middel van de NO ENT-toets met nee beantwoorden (de dialoogvraag verschijnt alleen, als eerder een basisrotatie is uitgevoerd)
- Beide zijden van het werkstuk elk twee keer tasten
- **Referentiepunt**: coördinaten van het referentiepunt invoeren en met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609, of zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan", pagina 610)
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken

Cirkelmiddelpunt als referentiepunt

Middelpunten van boringen, rondkamers, massieve cilinders, tappen, cirkelvormige eilanden enz. kunt u als referentiepunten vastleggen.

Binnencirkel:


De TNC tast de binnenwand van de cirkel in alle vier de coördinatenasrichtingen.


Bij onderbroken cirkels (cirkelbogen) kunt u de tastrichting willekeurig selecteren.

- De tastkogel ongeveer in het midden van de cirkel positioneren



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN CC selecteren
- Tasten: NC-starttoets vier keer indrukken.Het tastsysteem tast na elkaar 4 punten van de cirkelbinnenwand
- Als u met omslagmeting wilt werken (alleen bij machines met spiloriëntatie, afhankelijk van MP6160) softkey 180° indrukken en opnieuw 4 punten van de cirkelbinnenwand tasten
- Als u zonder omslagmeting wilt werken: END-toets indrukken
- **Referentiepunt**: beide coördinaten van het cirkelmiddelpunt in het menuvenster invoeren en met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609)
- Tastfunctie beëindigen END-toets indrukken

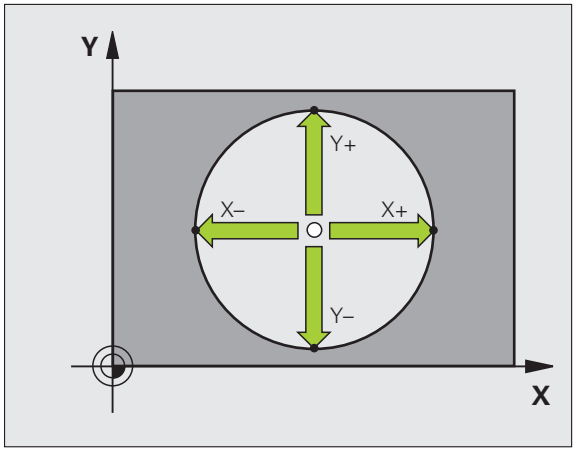

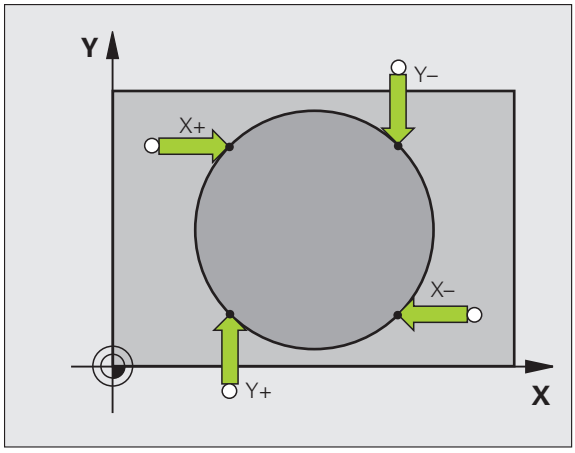

Buitencirkel:


- Tastkogel naar een positie in de buurt van de eerste tastpositie buiten de cirkel verplaatsen
- Tastrichting selecteren: bijbehorende softkey indrukken
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Tastproces voor de overige 3 punten herhalen.Zie afbeelding rechtsonder
- **Referentiepunt**: coördinaten van het referentiepunt invoeren en met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609, of zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan", pagina 610)
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken


Na het tasten toont de TNC de actuele coördinaten van het cirkelmiddelpunt en de cirkelradius PR.

Middenas als referentiepunt




- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie positioneren
- Tastrichting met de softkey selecteren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de tweede tastpositie positioneren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- **Referentiepunt**: coördinaat van het referentiepunt in het menuvenster invoeren, met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609, of zie "Meetwaarden in de pallet-referentiepunttabel opslaan", pagina 610)
- Tastfunctie beëindigen: END-toets indrukken

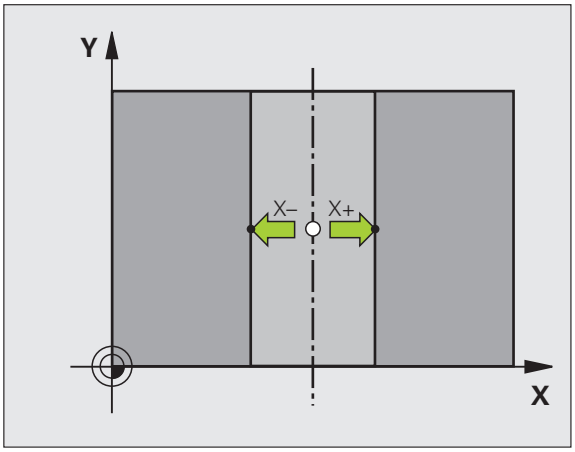

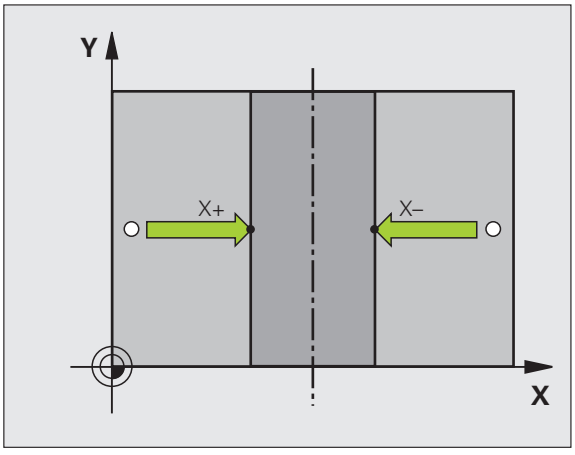

Referentiepunten via boringen/ronde tappen vastleggen

In de tweede softkeybalk staan softkeys waarmee u boringen of ronde tappen voor het vastleggen van het referentiepunt kunt gebruiken.

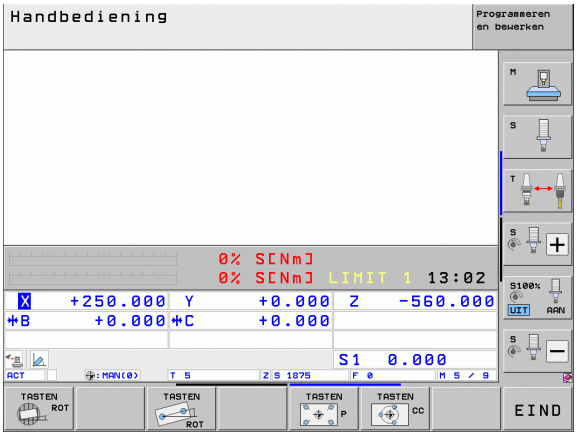

Vastleggen of een boring of een ronde tap getast moet worden

In de basisinstelling worden boringen getast.



▶ Tastfunctie selecteren: softkey TASTFUNCTIE indrukken, softkeybalk doorschakelen



▶ Tastfunctie selecteren: bijv. softkey TASTEN P indrukken



▶ Ronde tappen moeten getast worden: via softkey vastleggen



▶ Boringen moeten getast worden: via softkey vastleggen

Boringen tasten

Tastsysteem ongeveer in het midden van de boring voorpositioneren.Nadat u de NC-starttoets hebt ingedrukt, tast de TNC automatisch vier punten van de wand van de boring.

Vervolgens verplaatst u het tastsysteem naar de volgende boring en tast u deze op dezelfde wijze.De TNC herhaalt dit proces totdat alle boringen voor het bepalen van de referentiepunten zijn getast.

Ronde tappen tasten

Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie op de ronde tap positioneren.Met softkey de tastrichting kiezen, tastproces met externe START-toets uitvoeren.Dit proces in totaal vier keer uitvoeren.

Overzicht

Cyclus	Softkey
Basisrotatie via 2 boringen: De TNC bepaalt de hoek tussen de verbindingslijn van de middelpunten van de boringen en een nominale positie (hoekreferentie-as)	
Referentiepunt via 4 boringen: De TNC bepaalt het snijpunt van de beide als eerste en de beide als laatste getaste boringen.Tast daarbij kruislings (zoals op de softkey aangegeven), anders berekent de TNC een onjuist referentiepunt	
Cirkelmiddelpunt via 3 boringen: De TNC berekent een cirkelbaan waarop zich alle 3 boringen bevinden en berekent voor die cirkelbaan het middelpunt.	

Werkstukken meten met tastsysteem

U kunt het tastsysteem in de werkstanden Handbediening en El. handwiel ook gebruiken voor eenvoudige metingen aan het werkstuk.Voor ingewikkelder meetfuncties hebt u de beschikking over een groot aantal programmeerbare tastcycli (zie gebruikershandboek Cycli, hoofdstuk 16, Werkstukken automatisch controleren).Met het tastsysteem bepaalt u:

- Positiecoördinaten en daaruit
- Maten en hoeken van het werkstuk

Coördinaat van een positie op het uitgerichte werkstuk bepalen



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN POS indrukken
- Tastsysteem naar een positie in de buurt van de tastpositie verplaatsen
- Tastrichting en tegelijkertijd de as selecteren waaraan de coördinaat gerelateerd moet worden: bijbehorende softkey indrukken
- Tasten starten: toets NC-start indrukken

De TNC toont de coördinaat van de tastpositie als referentiepunt.


Coördinaten van een hoekpunt in het bewerkingsvlak bepalen

Coördinaten van het hoekpunt bepalen: Zie "Hoek als referentiepunt - geen overname van punten die voor de basisrotatie zijn getast", pagina 621.De TNC toont de coördinaten van de getaste hoek als referentiepunt.

Werkstukmaten bepalen



- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN POS indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de eerste tastpositie A positioneren
- Tastrichting met de softkey selecteren
- Tasten: toets NC-start indrukken
- Als referentiepunt getoonde waarde noteren (alleen als het eerder vastgelegde referentiepunt actief blijft)
- Referentiepunt: "0" invoeren
- Dialoog afbreken: END-toets indrukken
- Tastfunctie opnieuw selecteren: softkey TASTEN POS indrukken
- Tastsysteem in de buurt van de tweede tastpositie B positioneren
- Tastrichting met de softkey selecteren: dezelfde as tasten, echter in de richting tegengesteld aan de eerste keer.
- Tasten: toets NC-start indrukken

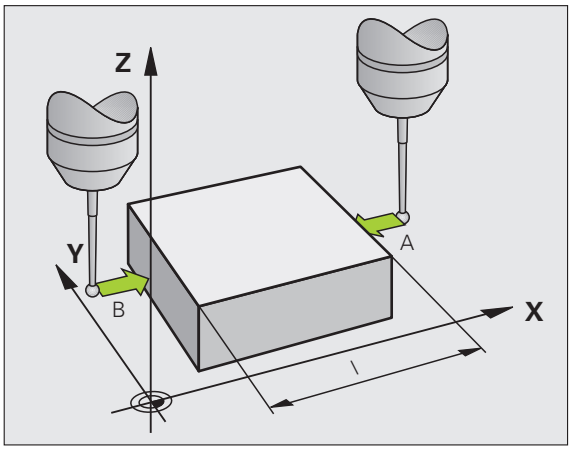

In de weergave Referentiepunt staat de afstand tussen de beide punten op de coördinatenas.

Digitale uitlezing weer op de waarden van vóór de lengtemeting zetten

- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN POS indrukken
- Eerste tastpositie opnieuw tasten
- Referentiepunt op genoteerde waarde vastleggen
- Dialoog afbreken: END-toets indrukken

Hoek meten

Met een tastsysteem kunt u een hoek in het bewerkingsvlak bepalen.Gemeten wordt:


- de hoek tussen de hoekreferentie-as en een zijde van het werkstuk, of
- de hoek tussen twee zijden

De gemeten hoek wordt als een waarde van maximaal 90° weergegeven.

Hoek tussen de hoekreferentie-as en een zijde van het werkstuk bepalen




- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken
- Rotatiehoek: noteer de weergegeven rotatiehoek als u de eerder uitgevoerde basisrotatie later weer wilt terugzetten
- Basisrotatie met de te vergelijken zijde uitvoeren (zie "Scheve ligging van een werkstuk met tastsysteem compenseren" op pagina 614)
- Met softkey TASTEN ROT de hoek tussen de hoekreferentie-as en de zijde van het werkstuk als rotatiehoek laten weergeven
- Basisrotatie opheffen of de oorspronkelijke basisrotatie terugzetten
- Rotatiehoek op genoteerde waarde instellen

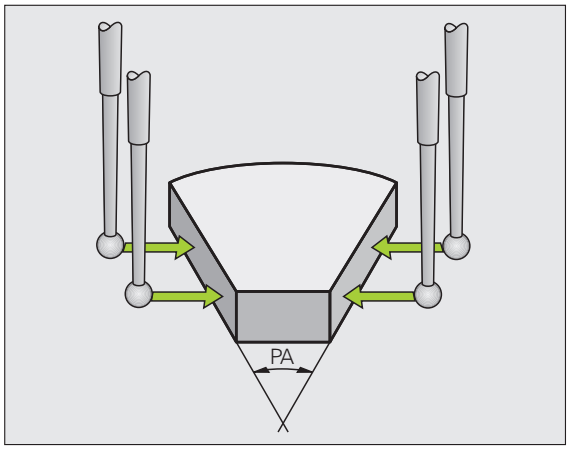

Hoek tussen twee zijden van het werkstuk bepalen

- Tastfunctie selecteren: softkey TASTEN ROT indrukken
- Rotatiehoek: noteer de weergegeven rotatiehoek als u de eerder uitgevoerde basisrotatie later weer wilt terugzetten
- Basisrotatie voor de eerste zijde uitvoeren (zie "Scheve ligging van een werkstuk met tastsysteem compenseren" op pagina 614)
- Tweede zijde ook zoals bij een basisrotatie tasten, rotatiehoek hier niet op 0 instellen!
- Met softkey TASTEN ROT de hoek PA tussen de zijden van het werkstuk als rotatiehoek laten weergeven
- Basisrotatie opheffen of de oorspronkelijke basisrotatie terugzetten: rotatiehoek op genoteerde waarde instellen

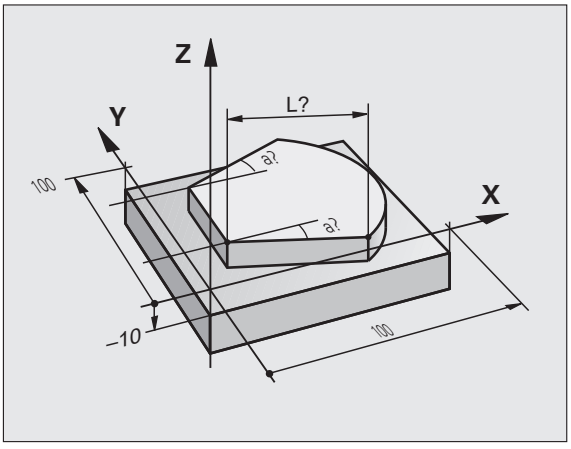

Gebruikmaken van de tastfuncties met mechanische tasters of meetklokken

Als uw machine niet beschikt over een elektronisch tastsysteem, kunt u alle hiervoor beschreven handbediende tastfuncties (met uitzondering van de kalibratiefuncties) ook met mechanische tasters of door eenvoudig aanraken toepassen.

In plaats van een elektronisch signaal dat automatisch door een tastsysteem tijdens het tastproces wordt gegenereerd, activeert u het schakelsignaal voor het overnemen van de **tastpositie** handmatig via een toets.Ga daarbij als volgt te werk:



- Kies met de softkey de gewenste tastfunctie
- Verplaats de mechanische taster naar de eerste positie die door de TNC moet worden overgenomen



- Positie overnemen: druk de toets "Actuele positie overnemen" in, de TNC slaat de actuele positie op
- Verplaats de mechanische taster naar de volgende positie die door de TNC moet worden overgenomen




- Positie overnemen: druk de toets "Actuele positie overnemen" in, de TNC slaat de actuele positie op
- Eventueel andere posities benaderen en daar op dezelfde manier te werk gaan
- **Referentiepunt**: de coördinaten van het nieuwe referentiepunt in het menuvenster invoeren en met softkey REF.PUNT VASTLEGG. overnemen, of de waarden in een tabel vastleggen (zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen", pagina 608, of zie "Meetwaarden vanuit de tastcycli in de referentiepunttabel vastleggen", pagina 609)
- Tastfunctie beëindigen END-toets indrukken

14.10 Bewerkingsvlak zwenken (software-optie 1)

Toepassing, werkwijze

De functies voor het zwenken van het bewerkingsvlak worden door de machinefabrikant aan de TNC en de machine aangepast.Bij bepaalde zwenkkoppen (zwenktafels) legt de machinefabrikant vast of de in de cyclus geprogrammeerde hoeken door de TNC als coördinaten van de rotatie-assen of als hoekcomponenten van een schuin vlak geïnterpreteerd worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

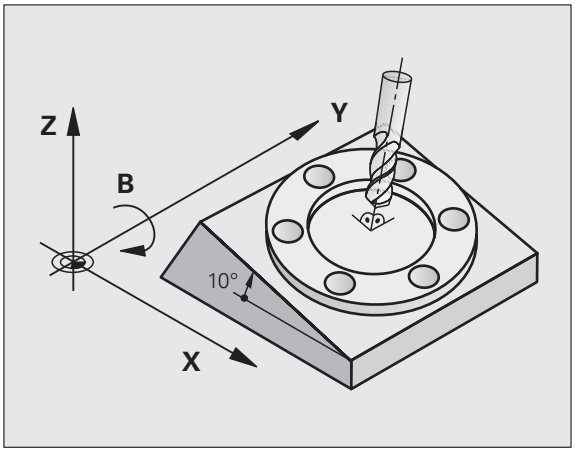

De TNC ondersteunt het zwenken van bewerkingsvlakken op gereedschapsmachines met zwenkkoppen alsmede zwenktafels.Typische toepassingen zijn bijv. schuine boringen of ruimtelijk schuine contouren.Het zwenken van het bewerkingsvlak vindt altijd plaats om het actieve nulpunt.De bewerking wordt, zoals gebruikelijk, in een hoofdvlak (bijv. X/Y-vlak) geprogrammeerd, echter uitgevoerd in het vlak dat naar het hoofdvlak gezwenkt werd.

Voor het zwenken van het bewerkingsvlak zijn drie functies beschikbaar:

- Handmatig zwenken met de softkey 3D ROT in de werkstanden Handbediening en El. handwiel, zie "Handmatig zwenken activeren", pagina 633
- Gestuurd zwenken, cyclus **19 BEWERKINGSVLAK** in het bewerkingsprogramma (zie gebruikershandboek Cycli, cyclus 19 BEWERKINGSVLAK)
- Gestuurd zwenken, **PLANE**-functie in het bewerkingsprogramma (zie "De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1)" op pagina 499)

De TNC-functies voor het "zwenken van het bewerkingsvlak" zijn coördinaten-transformaties.Daarbij staat het bewerkingsvlak altijd loodrecht op de richting van de gereedschapsas.

In principe onderscheidt de TNC bij het zwenken van het bewerkingsvlak twee machinetypen:

- **Machine met zwenktafel**
  - Het werkstuk moet door juiste positionering van de zwenktafel, bijv. met een L-regel, in de gewenste bewerkingspositie gebracht worden
  - De positie van de getransformeerde gereedschapsas verandert ten opzichte van het machinevaste coördinatensysteem **niet**.Wanneer u de tafel – dus het werkstuk – bijv. 90° draait, draait het coördinatensysteem **niet** mee.Als in de werkstand Handbediening de asrichtingstoets Z+ ingedrukt wordt, dan verplaatst het gereedschap zich in de richting Z+
  - De TNC houdt voor de berekening van het getransformeerde coördinatensysteem alleen rekening met mechanisch bepaalde verstellingen van de betreffende zwenktafel – zgn. "translatorische" delen
- **Machine met zwenkkop**
  - Het gereedschap moet door overeenkomstige positionering van de zwenkkop, bijv. met een L-regel, in de gewenste bewerkingspositie gebracht worden
  - De positie van de gezwenkte (getransformeerde) gereedschapsas verandert ten opzichte van het machinevaste coördinatensysteem: wanneer de zwenkkop van de machine – dus ook het gereedschap – bijv. in de B-as +90° wordt gedraaid, draait het coördinatensysteem mee.Als in de werkstand Handbediening de asrichtingstoets Z+ ingedrukt wordt, dan verplaatst het gereedschap zich in de richting X+ van het machinevaste coördinatensysteem
  - De TNC houdt voor de berekening van het getransformeerde coördinatensysteem rekening met mechanisch bepaalde verstellingen van de zwenkkop ("translatorische" delen) en met verstellingen die door het zwenken van het gereedschap ontstaan (3D-gereedschapslengtecorrectie)

Referentiepunten benaderen bij gezwenkte assen

Bij gezwenkte assen worden de referentiepunten met de externe richtingstoetsen benaderd.De TNC interpoleert daarbij de bijbehorende assen.Let erop dat de functie "Bewerkingsvlak zwenken" in de werkstand Handbediening actief is en de actuele hoek van de rotatie-as in het menuveld ingevoerd werd.

Referentiepunt vastleggen in het gezwenkte systeem

Nadat de rotatie-assen gepositioneerd zijn, wordt het referentiepunt vastgelegd zoals in het niet-gezwenkte systeem.De instelling van de TNC bij het vastleggen van het referentiepunt is daarbij afhankelijk van de instelling van machineparameter 7500 in uw kinematicatabel:

- **MP 7500, bit 5=0**
  De TNC controleert bij een actief gezwenkt bewerkingsvlak of bij het bepalen van het referentiepunt in de assen X, Y en Z de actuele coördinaten van de rotatie-assen overeenstemmen met de door u gedefinieerde zwenkhoeken (3D-ROT-menu).Wanneer de functie Bewerkingsvlak zwenken niet actief is, controleert de TNC of de rotatie-assen op 0° staan (actuele posities).Indien de posities niet overeenstemmen, komt de TNC met een foutmelding.
- **MP 7500, bit 5=1**
  De TNC controleert niet of de actuele coördinaten van de rotatie-assen (actuele posities) overeenstemmen met de door u gedefinieerde rotatiehoeken.



Let op: botsingsgevaar!

Het referentiepunt moet in principe altijd in alle drie hoofdassen worden vastgelegd.

Indien de rotatie-assen van uw machine niet geregeld zijn, moet de actuele positie van de rotatie-as in het menu voor handmatig zwenken worden ingevoerd: komt de actuele positie van de rotatie-as(sen) niet overeen met de invoer, wordt door de TNC het referentiepunt fout berekend.

Referentiepunt vastleggen bij machines met rondtafel

Indien u het werkstuk door een rotatie van de rondtafel uitlijnt, bijv. met tastcyclus 403, dient u voor het vastleggen van het referentiepunt in de lineaire assen X, Y en Z de rondtafelas na het uitrichten op nul te stellen.Anders komt de TNC met een foutmelding.In cyclus 403 beschikt u direct over deze mogelijkheid door een invoerparameter in te stellen (zie gebruikershandboek Tastcycli, "Basisrotatie via een rotatie-as compenseren").

Referentiepunt vastleggen bij machines met kopwisselsystemen

Indien uw machine is voorzien van een kopwisselsysteem, dient u de referentiepunten in principe via de referentiepunttabel te beheren.Referentiepunten die in de referentiepunttabellen zijn opgeslagen, bevatten de verrekening van de actieve machinekinematica (kopgeometrie).Indien u een nieuwe kop plaatst, houdt de TNC rekening met de nieuwe gewijzigde kopafmetingen, zodat het actieve referentiepunt behouden blijft.

Digitale uitlezing in het gezwenkte systeem

De in het statusveld weergegeven posities (**NOMINAAL** en **ACTUEEL**) zijn gerelateerd aan het gezwenkte coördinatensysteem.

Beperkingen bij het zwenken van het bewerkingsvlak

- De tastfunctie Basisrotatie is niet beschikbaar, als u in de werkstand Handbediening de functie Bewerkingsvlak zwenken geactiveerd hebt.
- De functie "Actuele positie overnemen" is niet toegestaan wanneer de functie "Bewerkingsvlak zwenken" geactiveerd is
- PLC-positioneringen (door de machinefabrikant vastgelegd) zijn niet toegestaan

Handmatig zwenken activeren



Handmatig zwenken selecteren: softkey 3D ROT indrukken



Cursor met pijltoets op de menuoptie **Handbediening** positioneren



Handmatig zwenken activeren: softkey ACTIEF indrukken




Cursor met pijltoets op gewenste rotatie-as positioneren

Zwenkhoek invoeren



Invoer beëindigen: END-TOETS INDRUKKEN

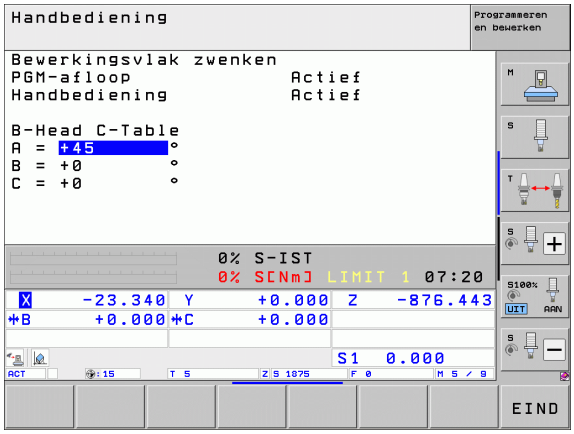

Voor het deactiveren worden in het menu Bewerkingsvlak zwenken de gewenste werkstanden op niet actief gezet.

Wanneer de functie Bewerkingsvlak zwenken actief is en de TNC de machine-assen overeenkomstig de gezwenkte assen verplaatst, wordt in de statusweergave het symbool getoond.


Als de functie Bewerkingsvlak zwenken voor de werkstand Programma-afloop op actief gezet wordt, dan geldt de in het menu ingevoerde zwenkhoek vanaf de eerste regel van het af te werken bewerkingsprogramma.Als in het bewerkingsprogramma cyclus **19 BEWERKINGSVLAK** of de **PLANE**-functie gebruikt wordt, zijn de daarin gedefinieerde hoekwaarden actief.De in het menu geregistreerde hoekwaarden worden door de opgeroepen waarden overschreven.

Actuele richting van de gereedschapsas als actieve bewerkingsrichting instellen (FCL 2-functie)

Deze functie moet door de machinefabrikant vrijgegeven worden.Raadpleeg uw machinehandboek.

Met deze functie kunt u in de werkstanden Handbediening en El. handwiel het gereedschap door middel van externe richtingstoetsen of met het handwiel in de richting verplaatsen waarin de gereedschapsas momenteel wijst.Gebruik deze functie wanneer:

- u het gereedschap tijdens een programma-onderbreking in een bewerkingsprogramma met 5 assen in de richting van de gereedschapsas wilt terugtrekken
- u met het handwiel of door middel van de externe richtingstoetsen in handbediening een bewerking met schuin ingesteld gereedschap wilt uitvoeren

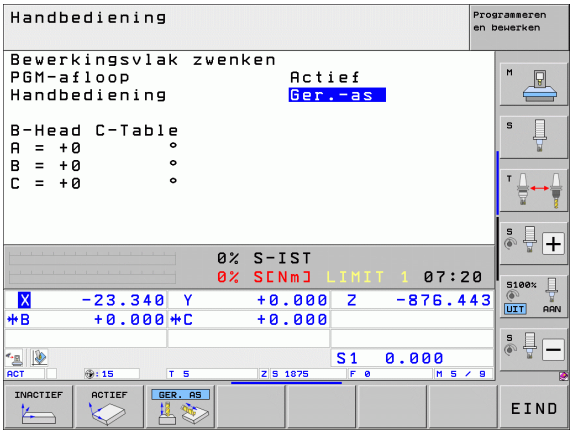

3D ROT

Handmatig zwenken selecteren: softkey 3D ROT indrukken

Cursor met pijltoets op de menuoptie **Handbediening** positioneren

GER. AS

Actieve richting van het gereedschap als actieve bewerkingsrichting activeren: softkey GS-AS indrukken

END

Invoer beëindigen: END-TOETS INDRUKKEN

Voor het deactiveren stelt u in het menu Bewerkingsvlak zwenken menuoptie **Handbediening** in op niet actief.

Wanneer de functie **Verplaatsen in gereedschapsrichting** actief is, wordt in de statusweergave het pictogram getoond.

Deze functie is ook beschikbaar wanneer u de programma-afloop onderbreekt en de assen handmatig wilt verplaatsen.



15

Positioneren met handinvoer

15.1 Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren

Voor eenvoudige bewerkingen of voor het voorpositioneren van het gereedschap is de werkstand Positioneren met handinvoer geschikt. Hier kan een kort programma in HEIDENHAIN-klaartekstdialoog of volgens DIN/ISO ingevoerd en direct uitgevoerd worden. Ook bewerkings- en tastcycli en enkele speciale functies (toets SPEC FCT) van de TNC zijn tijdens MDI-bedrijf beschikbaar. De TNC slaat het programma automatisch op in het bestand $MDI. Bij het positioneren met handinvoer kan ook de additionele statusweergave geactiveerd worden.

Positioneren met handinvoer toepassen



Werkstand Positioneren met handinvoer selecteren. Het bestand $MDI met de beschikbare functies programmeren



Programma-afloop starten: externe START-toets



Beperkingen:


Vrije contourprogrammering FK, grafische weergaven van het programmeren en van de programma-afloop zijn niet beschikbaar.

Het bestand $MDI mag geen programma-oproep bevatten (**PGM CALL**).

Voorbeeld 1

Een enkel werkstuk moet voorzien worden van een 20 mm diepe boring. Na het opspannen en uitlijnen van het werkstuk, het uitlijnen en het vastleggen van het referentiepunt kan de boring met slechts enkele programmaregels geprogrammeerd en uitgevoerd worden.

Eerst wordt het gereedschap met rechte-regels boven het werkstuk voorgepositioneerd en op een veiligheidsafstand van 5 mm boven het boorgat gepositioneerd. Vervolgens wordt de boring met cyclus **200 BOREN** uitgevoerd.

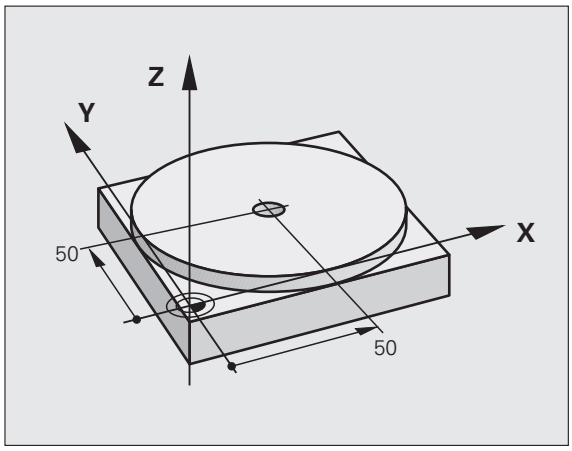

`0 BEGIN PGM $MDI MM`	
`1 TOOL CALL 1 Z S2000`	Gereedschap oproepen: gereedschapsas Z,
	Spiltoerental 2000 omw/min
`2 L Z+200 R0 FMAX`	Gereedschap terugtrekken (FMAX = ijlgang)
`3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3`	Gereedschap met FMAX boven boorgat positioneren, spil aan
`4 CYCL DEF 200 BOREN`	Cyclus BOREN definiëren
`Q200=5 ;VEILIGHEIDSAFST.`	Veiligheidsafstand van gereedschap boven boorgat
`Q201=-15 ;DIEPTE`	Diepte boorgat (voorteken=werkrichting)
`Q206=250 ;AANZET DIEPTEVERPL.`	Booraanzet
`Q202=5 ;DIEPTE-INSTELLING`	Diepteverplaatsing vóór het terugtrekken
`Q210=0 ;ST.TIJD BOVEN`	Stilstandtijd na elke terugtrekbeweging in seconden
`Q203=-10 ;COÖR. OPPERVL.`	Coördinaat van het werkstukoppervlak
`Q204=20 ;2E V.AFSTAND`	Veiligheidsafstand van gereedschap boven boorgat
`Q211=0.2 ;STILSTANDTIJD BENEDEN`	Stilstandtijd op bodem van de boring in seconden
`5 CYCL CALL`	Cyclus BOREN oproepen
`6 L Z+200 R0 FMAX M2`	Gereedschap terugtrekken
`7 END PGM $MDI MM`	Einde programma

Rechtefunctie: Zie "Rechte L", bladzijde 239, cyclus BOREN: zie het gebruikershandboek Cycli, Cyclus 200 BOREN.

Voorbeeld 2: compenseren van de scheve ligging van het werkstuk bij machines met rondtafel

Basisrotatie met tastsysteem uitvoeren. Zie gebruikershandboek Tastcycli, "Tastcycli in de werkstanden Handbediening en El. handwiel", hoofdstuk "Scheve ligging van het werkstuk compenseren".

Rotatiehoek noteren en basisrotatie weer opheffen



Werkstand selecteren: Positioneren met handinvoer



IV

Rondtafelas selecteren, genoteerde rotatiehoek en aanzet invoeren bijv. **`L C+2.561 F50`**



Invoer afsluiten



NC-starttoets indrukken: scheve ligging wordt door rotatie van de rondtafel verholpen

Programma's uit $MDI opslaan of wissen

Het bestand $MDI wordt meestal voor korte en tijdelijk benodigde programma's gebruikt. Wanneer een programma toch opgeslagen dient te worden, gaat dat als volgt:



Werkstand selecteren: Programmeren/bewerken



Bestandsbeheer oproepen: toets PGM MGT (program management)



Bestand $MDI markeren



"Bestand kopiëren" selecteren: softkey KOPIËREN

DOELBESTAND =

BORING

Voer de naam in waaronder de actuele inhoud van bestand $MDI moet worden opgeslagen



Kopiëren uitvoeren



Bestandsbeheer verlaten: softkey EINDE

Het wissen van de inhoud van bestand $MDI gaat op een soortgelijke manier: in plaats van te kopiëren, wordt de inhoud gewist met de softkey WISSEN. Bij de volgende omschakeling naar de werkstand Positioneren met handinvoer toont de TNC een leeg bestand $MDI.



Wanneer $MDI gewist moet worden, dan

- mag de werkstand Positioneren met handinvoer niet geselecteerd zijn (ook niet op de achtergrond)
- mag het bestand $MDI in de werkstand Programmeren/bewerken niet geselecteerd zijn

Meer informatie: zie "Afzonderlijk bestand kopiëren", bladzijde 134.



16

Programmatest en programma-afloop

16.1 Grafische weergaven

Toepassing

In de programma-afloop-werkstanden en in de werkstand Programmatest simuleert de TNC een bewerking grafisch. Via softkeys kiest u of dit gebeurt als:

- Bovenaanzicht
- Weergave in 3 vlakken
- 3D-weergave

De grafische weergave van de TNC komt overeen met de weergave van een werkstuk dat met een cilindervormig gereedschap wordt bewerkt. Bij een actieve gereedschapstabel kan een bewerking met radiusfrees weergegeven worden. Voer daarvoor in gereedschapstabel R2 = R in.

De TNC geeft niet grafisch weer, wanneer

- het actuele programma geen geldige definitie van het onbewerkte werkstuk bevat
- er geen programma is geselecteerd



Met de nieuwe grafische 3D-weergave kunt u in de werkstand **Programmatest** ook bewerkingen in het gezwenkte bewerkingsvlak en meerzijdige bewerkingen grafisch weergeven, nadat het programma in een ander aanzicht gesimuleerd is. Voor het gebruik van deze functie is minimaal hardware MC 422 B nodig. Om bij oudere hardware-versies de snelheid van de grafische testweergave te verhogen, dient u bit 5 in machineparameter 7310 = 1 in te stellen. Hierdoor worden functies die speciaal voor de nieuwe 3D-weergave geïmplementeerd werden, uitgeschakeld.

De TNC geeft een in de **TOOL CALL**-regel geprogrammeerde radiusovermaat **DR** niet grafisch weer.

Grafische simulatie bij speciale toepassingen

Normaliter bevatten NC-programma's een gereedschapsoproep waarmee via het gedefinieerde gereedschapsnummer automatisch ook de gereedschapsgegevens voor de grafische simulatie worden bepaald.

Voor speciale toepassingen waarvoor geen gereedschapsgegevens nodig zijn (bijv. lasersnijden, laserboren of waterstraalsnijden) kunt u die machineparameters 7315 t/m 7317 zo instellen dat de TNC ook een grafische simulatie moet uitvoeren wanneer er geen gereedschapsgegevens zijn geactiveerd. U hebt echter in principe altijd een gereedschapsoproep nodig met de definitie van de gereedschapsasrichting (bijv. **TOOL CALL Z**). De invoer van een gereedschapsnummer is niet noodzakelijk.

Snelheid van de programmatest instellen

U kunt de snelheid bij de programmatest alleen instellen als de functie "Bewerkingstijd weergeven" actief is (zie "Stopwatch-functie selecteren" op pagina 651). Anders voert de TNC de programmatest altijd met de hoogst mogelijke snelheid uit.

De laatst ingestelde snelheid blijft actief (ook bij stroomstoringen) totdat u een andere snelheid instelt.

Nadat u een programma hebt gestart, geeft de TNC de volgende softkeys weer waarmee u de snelheid van de simulatie kunt instellen:

Functies	Softkey
Programma met dezelfde snelheid testen als waarmee het wordt uitgevoerd (er wordt rekening gehouden met geprogrammeerde aanzetten)	
Testsnelheid stapsgewijs verhogen	
Testsnelheid stapsgewijs verlagen	
Programma testen met de hoogst mogelijke snelheid (basisinstelling)	

De simulatiesnelheid kan ook worden ingesteld voordat u een programma start:



- Softkeybalk doorschakelen



- Functies voor instelling van de simulatiesnelheid selecteren



- Gewenste functie met de softkey selecteren, bijv. testsnelheid stapsgewijs verhogen

Overzicht: aanzichten

In de programma-afloop-werkstanden en in de werkstand Programmatest toont de TNC de volgende softkeys:

Aanzicht	Softkey
Bovenaanzicht	
Weergave in 3 vlakken	
3D-weergave	

Beperking tijdens de programma-afloop

Wanneer de computer van de TNC door ingewikkelde bewerkingsopdrachten of door bewerkingen op een groot oppervlak al volledig wordt belast, kan de bewerking niet gelijktijdig grafisch worden weergegeven. Voorbeeld: affrezen over het gehele onbewerkte werkstuk met groot gereedschap. De TNC breekt de grafische weergave af en de tekst **ERROR** verschijnt in het venster voor de grafische weergave. De bewerking wordt wel verder uitgevoerd.

De TNC geeft bij de grafische weergave van de programma-afloop meerassige bewerkingen tijdens het afwerken niet grafisch weer. In het grafisch venster verschijnt in dat geval de foutmelding **As niet te weergeven**.


Bovenaanzicht

De grafische simulatie in dit aanzicht verloopt het snelste.

Indien uw machine over een muis beschikt, kunt u door de muiscursor boven een willekeurige plaats van het werkstuk te positioneren, de diepte op deze plaats in de statusregel aflezen.



- Bovenaanzicht met softkey selecteren
- Voor de diepteweergave van deze grafische weergave geldt: hoe dieper, hoe donkerder

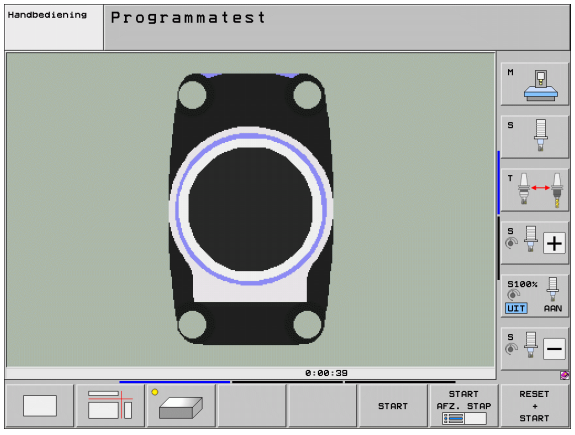

Weergave in 3 vlakken

De weergave toont een bovenaanzicht met 2 doorsneden, zoals in een technische tekening. Een symbool linksonder de grafische weergave geeft aan of de weergave overeenkomt met projectiemethode 1 of projectiemethode 2, DIN 6, deel 1 (via MP7310 selecteren).

Bij de weergave in 3 vlakken zijn functies voor detailvergroting beschikbaar, zie "Detailvergroting", pagina 649.

Bovendien kan het snijvlak via softkeys verschoven worden:



▶ Kies de softkey voor de weergave van het werkstuk in 3 vlakken



▶ Softkeybalk doorschakelen totdat de keuze-softkey voor de functies voor het verschuiven van het snijvlak verschijnt



▶ Functies voor het verschuiven van het snijvlak selecteren: de TNC toont de volgende softkeys


Functie	Softkeys
Verticaal snijvlak naar rechts of links verschuiven	 
Verticaal snijvlak naar voren of achteren verschuiven	 
Horizontaal snijvlak naar boven of beneden verschuiven	 

De positie van het snijvlak is tijdens het verschuiven op het beeldscherm zichtbaar.

De basisinstelling van het snijvlak is zo geselecteerd, dat dit in het bewerkingsvlak in het midden van het werkstuk ligt en in de gereedschapsas op de bovenkant van het werkstuk.

Coördinaten van de snijlijn

De TNC toont de coördinaten van de snijlijn, gerelateerd aan het werkstuknulpunt, onder in het grafisch venster. Alleen de coördinaten in het bewerkingsvlak worden getoond. Deze functie activeert u met de machineparameter 7310.

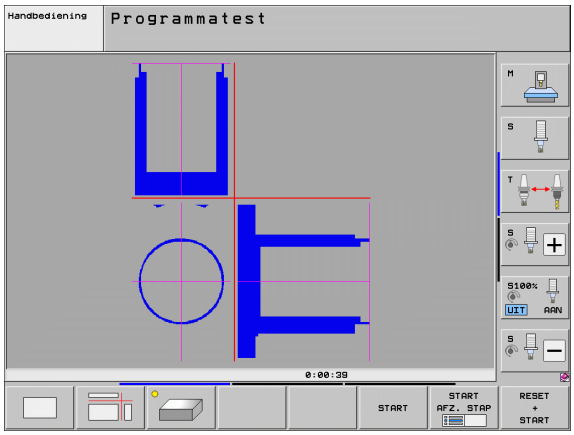

3D-weergave

De TNC toont het werkstuk ruimtelijk. Wanneer de betreffende hardware beschikbaar is, geeft de TNC in de 3D-weergave met hoge resolutie ook bewerkingen in het gezwenkte bewerkingsvlak en meerzijdige bewerkingen grafisch weer.

De 3D-weergave kan door middel van softkeys om de verticale as geroteerd en om de horizontale as gekanteld worden. Indien u een muis op uw TNC aangesloten hebt, kunt u deze functie ook uitvoeren door de rechtermuistoets ingedrukt te houden.

De contouren van het onbewerkte werkstuk aan het begin van de grafische simulatie kunnen door een kader worden weergegeven.


In de werkstand Programmatest zijn functies voor detailvergroting beschikbaar, zie "Detailvergroting", pagina 649.




- 3D-weergave via softkey selecteren. Door twee keer de softkey in te drukken, schakelt u om naar de 3D-weergave met hoge resolutie. De omschakeling is alleen mogelijk wanneer de simulatie al beëindigd is. De grafische weergave met een hoge resolutie toont het oppervlak van het bewerkte werkstuk in meer detail.



De snelheid van de 3D-weergave hangt af van de snijlengte (kolom **LCUTS** in de gereedschapstabel). Wanneer **LCUTS** met 0 gedefinieerd is (basisinstelling), gaat de simulatie uit van een oneindig lange snijlengte, wat tot een zeer lange rekentijd leidt. Voorzover u geen **LCUTS** wilt definiëren, kunt u de machineparameter 7312 op een waarde tussen 5 en 10 instellen. Hierdoor begrenst de TNC intern de snijlengte tot een waarde, die wordt berekend uit MP7312 keer de gereedschapsdiameter.

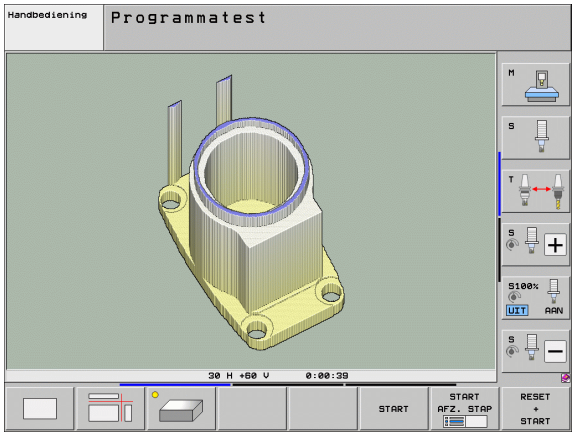

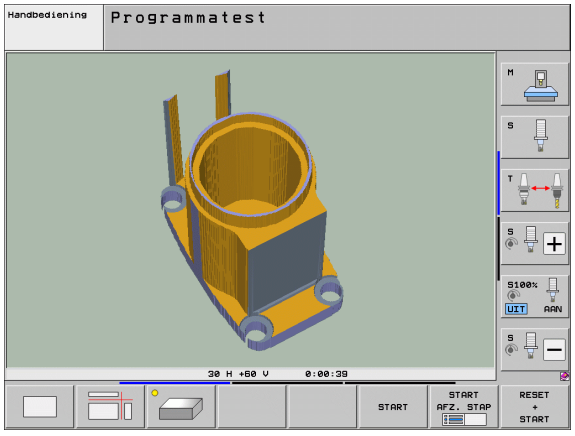

3D-weergave roteren en vergroten/verkleinen



- Softkeybalk doorschakelen totdat de keuze-softkey voor de functies roteren en vergroten/verkleinen verschijnt



- Functies voor het roteren en vergroten/verkleinen selecteren:

Functie	Softkeys
Weergave in stappen van 5° verticaal roteren	 
Weergave in stappen van 5° horizontaal kantelen	 
Weergave stapsgewijs inzoomen. Nadat de weergave is vergroot, geeft de TNC in de voetregel van het grafisch venster de letter **Z** weer	
Weergave stapsgewijs uitzoomen. Nadat de weergave is verkleind, geeft de TNC in de voetregel van het grafisch venster de letter **Z** weer	
Weergave terugzetten op geprogrammeerde grootte	

U kunt de 3D-grafiek ook met de muis bedienen. De volgende functies zijn beschikbaar:

- Om de grafische weergave driedimensionaal te roteren: rechtermuisknop ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC toont een coördinatensysteem, dat de op dat moment actieve stand van het werkstuk aangeeft. Zodra de rechtermuisknop wordt losgelaten, past de TNC het werkstuk aan de gedefinieerde stand aan
- Om de grafische weergave te verschuiven: middelste muisknop, resp. muiswieltje, ingedrukt houden en muis bewegen. De TNC verschuift het werkstuk in de desbetreffende richting. Zodra de middelste muisknop wordt losgelaten, verschuift de TNC het werkstuk naar de gedefinieerde positie
- Om met de muis op een bepaald gedeelte in te zoomen: terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, het rechthoekige zoombereik markeren. U kunt het zoombereik nog verplaatsen door de muis horizontaal of verticaal te bewegen. Zodra de linkermuisknop wordt losgelaten, vergroot de TNC het werkstuk naar het gedefinieerde bereik
- Om met de muis snel uit en in te zoomen: muiswieltje naar voren resp. achteren draaien
- Dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor resetten
- Shift-toets ingedrukt houden en dubbelklikken met de rechtermuisknop: zoomfactor en rotatiehoek resetten

Kader voor contouren van het onbewerkte werkstuk weergeven en verbergen

- Softkeybalk doorschakelen totdat de keuze-softkey voor de functies roteren en vergroten/verkleinen verschijnt



- Functies voor het roteren en vergroten/verkleinen selecteren:



- Kader voor BLK-FORM weergeven: cursor in de softkey op WEERGEVEN zetten




- Kader voor BLK-FORM verbergen: cursor in de softkey op VERBERGEN zetten

Detailvergroting

Een detail kan in de werkstand Programmatest en in een werkstand voor programma-afloop in alle aanzichten veranderd worden.

Daarvoor moet de grafische simulatie resp. de programma-afloop zijn gestopt. Een detailvergroting is altijd in alle soorten weergaven actief.

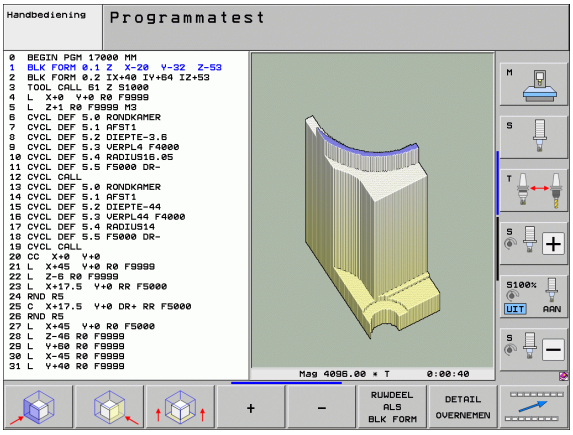

Detailvergroting veranderen

Softkeys zie tabel

- Indien nodig, grafische simulatie stoppen
- Softkeybalk in de werkstand Programmatest resp. in een werkstand voor programma-afloop doorschakelen, totdat de keuze-softkey voor de detailvergroting verschijnt



- Softkeybalk doorschakelen totdat de keuze-softkey met functies voor de detailvergroting verschijnt



- Functies voor detailvergroting selecteren
- Zijde van het werkstuk met softkey (zie onderstaande tabel) selecteren
- Onbewerkt werkstuk verkleinen of vergroten: softkey "–" resp. "+" ingedrukt houden
- Programmatest of programma-afloop opnieuw starten met softkey START (RESET + START herstelt het oorspronkelijke onbewerkte werkstuk)

Functie	Softkeys	
Linker-/rechterzijde van het werkstuk selecteren		
Voor-/achterkant van het werkstuk selecteren		
Boven-/onderkant van het werkstuk selecteren		
Snijvlak voor verkleinen of vergroten van het onbewerkte werkstuk verschuiven	–	+
Detail overnemen	DETAIL OVERNEMEN	

Positie van de cursor bij de detailvergroting

De TNC toont tijdens een detailvergroting de coördinaten van de as die geselecteerd is. De coördinaten komen overeen met het bereik dat voor de detailvergroting is vastgelegd. Links van de schuine streep toont de TNC de kleinste coördinaat van het bereik (MIN-punt), rechts daarvan de grootste (MAX-punt).

Bij een vergrote afbeelding toont de TNC rechtsonder op het beeldscherm **MAGN**.

Wanneer de TNC het onbewerkte werkstuk niet verder kan verkleinen resp. vergroten, komt de besturing met een foutmelding in het grafisch venster. Om de foutmelding te verwijderen, moet het onbewerkte werkstuk weer vergroot resp. verkleind worden.

Grafische simulatie herhalen

Een bewerkingsprogramma kan willekeurig vaak grafisch gesimuleerd worden. Hiervoor kan de grafische weergave weer op de grootte van het onbewerkte werkstuk of een vergroot detail van het onbewerkte werkstuk worden teruggezet.

Functie	Softkey
Onbewerkt werkstuk in de laatst geselecteerde detailvergroting tonen	RESET RUWDEEL
Detailvergroting terugzetten, zodat de TNC het bewerkte of onbewerkte werkstuk volgens de geprogrammeerde BLK-Form toont	RUWDEEL ALS BLK FORM

Met de softkey ONBEW. WERKST. ALS BLK FORM toont de TNC – ook na een detail zonder DETAIL OVERNEM. – het onbewerkte werkstuk weer in geprogrammeerde grootte.

Gereedschap weergeven

In het bovenaanzicht en in de weergave in 3 vlakken kunt u het gereedschap tijdens de simulatie laten weergeven. De TNC geeft het gereedschap weer in de diameter die in de gereedschapstabel is gedefinieerd.

Functie	Softkey
Gereedschap bij de simulatie niet weergeven	GEREEDSCH WEERGEVEN VERBERGEN
Gereedschap bij de simulatie wel weergeven	GEREEDSCH WEERGEVEN VERBERGEN

Bewerkingstijd bepalen

Programma-afloop-werkstanden

Weergegeven wordt de tijd van het programmabegin tot aan het programma-einde. Bij onderbrekingen wordt de tijd gestopt.


Programmatest

De TNC houdt voor de tijdberekening rekening met de volgende punten:

- Verplaatsingen met aanzet
- Stilstandtijden
- Instellingen voor de machinedynamiek (versnellingen, filterinstellingen, bewegingen)

De door de TNC vastgestelde tijd houdt geen rekening met ijlgangbewegingen en machine-afhankelijke tijden (bijv. voor gereedschapswissel)

Als u Bewerkingstijd berekenen hebt ingeschakeld, kunt u een bestand laten maken met de gebruiksduur van alle gereedschappen die in het programma worden gebruikt (zie "Gereedschapsgebruiktest" op pagina 205).

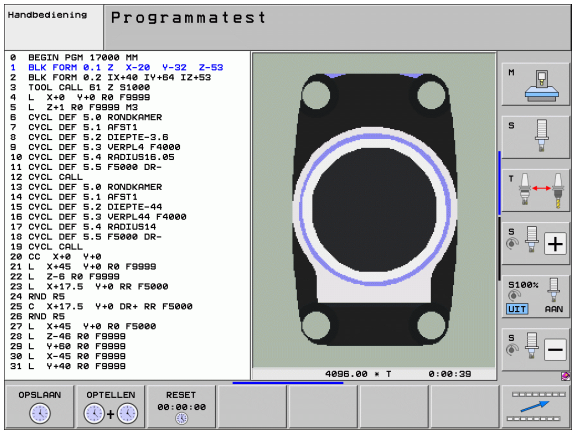

Stopwatch-functie selecteren



▶ Softkeybalk doorschakelen totdat de keuze-softkey voor de stopwatch-functies verschijnt



▶ Stopwatch-functies selecteren



▶ Gewenste functie met de softkey selecteren, bijv. getoonde tijd opslaan

Stopwatch-functies	Softkey
Functie Bewerkingstijd berekenen inschakelen (AAN)/uitschakelen (UIT)	
Weergegeven tijd opslaan	
Som van opgeslagen en weergegeven tijd tonen	
Weergegeven tijd wissen	


Tijdens de programmatest wordt de bewerkingstijd door de TNC gereset zodra een nieuw **BLK-FORM** wordt afgewerkt.

16.2 Functies voor programmaweergave

Overzicht

In de programma-afloop-werkstanden en in de werkstand Programmatest toont de TNC softkeys waarmee het bewerkingsprogramma per bladzijde kan worden weergegeven:

Functies	Softkey
In het programma een beeldschermpagina terugbladeren	BLADZIJDE
In het programma een beeldschermpagina vooruitbladeren	BLADZIJDE
Programmabegin selecteren	BEGIN
Programma-einde selecteren	EINDE

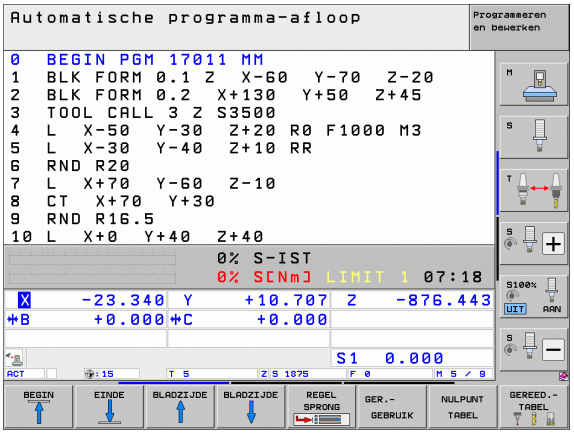

16.3 Programmatest

Toepassing

In de werkstand Programmatest wordt de afloop van programma's en delen van programma's gesimuleerd om het risico van programmeerfouten in de programma-afloop te beperken. De TNC ondersteunt u bij het vinden van

- Geometrische onverenigbaarheden
- Ontbrekende gegevens
- Niet-uitvoerbare sprongen
- Beschadiging van het werkbereik
- Botsingen tussen componenten met botsingsbewaking (software-optie DCM vereist, zie "Botsingsbewaking in de werkstand Programmatest", pagina 417)

Ook de onderstaande functies kunnen gebruikt worden:

- Programmatest regelgewijs
- Testonderbreking bij een willekeurige regel
- Regels overslaan
- Functies voor de grafische weergave
- Bewerkingstijd bepalen
- Additionele statusweergave



Wanneer uw machine met de software-optie DCM (dynamische botsingsbewaking) is uitgerust, kunt u tijdens de programmatest ook een botsingstest laten uitvoeren (zie "Botsingsbewaking in de werkstand Programmatest" op pagina 417)

Let op: botsingsgevaar!

De TNC kan bij de grafische simulatie niet alle werkelijk door de machine uitgevoerde verplaatsingen simuleren, bijv.:

- Verplaatsingen bij de gereedschapswissel, die de machinefabrikant in een gereedschapswissel-macro of via de PLC gedefinieerd heeft
- Positioneringen die de machinefabrikant in een M-functie-macro gedefinieerd heeft
- Positioneringen die de machinefabrikant via de PLC uitvoert
- Positioneringen die een palletwissel bewerkstelligen

HEIDENHAIN adviseert daarom ieder programma met de nodige voorzichtigheid te starten, ook wanneer de programmatest geen foutmeldingen en geen zichtbare beschadiging van het werkstuk heeft opgeleverd.

De TNC start een programmatest na een gereedschapsoproep in principe steeds op de volgende positie:

- in het bewerkingsvlak in het midden van het gedefinieerde onbewerkte werkstuk
- In de gereedschapsas 1 mm boven het in de **BLK FORM** gedefinieerde **MAX**-punt

Als u hetzelfde gereedschap oproept, dan simuleert de TNC het programma verder vanaf de laatste vóór de gereedschapsoproep geprogrammeerde positie.

Om ook bij het uitvoeren een duidelijke instelling te hebben, dient u na een gereedschapswissel in principe een positie te benaderen van waaruit de TNC het gereedschap zonder botsing voor een bewerking kan positioneren.

Uw machinefabrikant kan ook voor de werkstand Programmatest een gereedschapswissel-macro definiëren waarmee het gedrag van de machine exact wordt gesimuleerd. Raadpleeg het machinehandboek.

Programmatest uitvoeren

Wanneer het centrale gereedschapsgeheugen actief is, moet voor de programmatest een gereedschapstabel geactiveerd zijn (status S). Kies hiervoor in de werkstand Programmatest via bestandsbeheer (PGM MGT) een gereedschapstabel uit.

Met de MOD-functie RUWDEEL IN WERKBEREIK wordt voor de programmatest een bewaking van het werkbereik geactiveerd, zie "Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven", pagina 694.



- Werkstand Programmatest selecteren
- Bestandsbeheer met de toets PGM MGT tonen en bestand selecteren dat getest moet worden of
- programmabegin selecteren: met de toets GOTO regel "0" selecteren en invoer met ENT-toets bevestigen

De TNC toont onderstaande softkeys:

Functies	Softkey
Onbewerkt werkstuk terugzetten en het totale programma testen	RESET + START
Totale programma testen	START
Elke programmaregel afzonderlijk testen	START AFZ. STAP
Programmatest stoppen (de softkey verschijnt alleen als de programmatest gestart is)	STOP

U kunt de programmatest te allen tijde, ook binnen bewerkingscycli, onderbreken en hervatten. Om de test te kunnen voortzetten, mogen de volgende acties niet worden uitgevoerd:

- met de pijltoetsen of de toets GOTO een andere regel selecteren
- wijzigingen in het programma uitvoeren
- andere werkstand selecteren
- nieuw programma selecteren


Programmatest tot aan een bepaalde regel uitvoeren

Met STOP BIJ N voert de TNC de programmatest alleen tot aan de regel met regelnummer N uit.

- In de werkstand Programmatest het begin van het programma selecteren
- Programmatest tot de bepaalde regel selecteren: softkey STOP BIJ N indrukken



- **Stop bij N**: regelnummer invoeren, waar de programmatest gestopt moet worden
- **Programma**: naam van het programma invoeren waarin de regel met het gekozen regelnummer staat; de TNC toont de naam van het gekozen programma; wanneer de programmastop in een met PGM CALL opgeroepen programma moet plaatsvinden, dan deze naam invoeren
- **Regelsprong tot: P:** wanneer u een punttabel wilt openen, hier het regelnummer invoeren waar u wilt openen
- **Tabel (PNT):** wanneer u een punttabel wilt openen, hier de naam van de nulpunttabel invoeren die u wilt openen
- **Herhalingen**: het aantal herhalingen invoeren dat moet worden uitgevoerd, indien N binnen een herhaling van een programmadeel staat
- Gedeelte van het programma testen: softkey START indrukken; de TNC test het programma t/m de ingevoerde regel

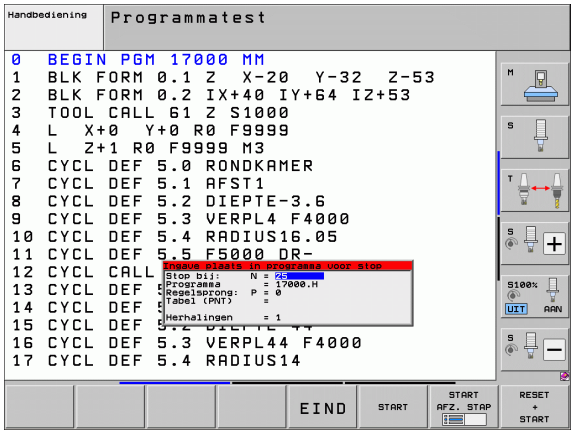

Kinematica voor programmatest selecteren



Deze functie moet door uw machinefabrikant worden vrijgegeven.

U kunt deze functie gebruiken om programma's te testen waarvan de kinematica niet overeenkomt met de actieve machinekinematica (bijv. op machines met kopwissel of omschakeling van het verplaatsingsbereik).

Voor zover uw machinefabrikant verschillende kinematieken op uw machine heeft aangebracht, kunt u één ervan met de MOD-functie voor de programmatest activeren. Dit heeft geen invloed op de actieve machinekinematica.



- Werkstand Programmatest selecteren
- Het te testen programma selecteren

MOD

- MOD-functie selecteren

KINEMATICA SELECT.

- Beschikbare kinematieken in een apart venster laten weergeven. Eventueel eerst de softkeybalk omschakelen
- Gewenste kinematica met de pijltoetsen selecteren en met de ENT-toets overnemen



Na het inschakelen van de besturing is in de werkstand Programmatest in principe de machinekinematica actief. Kinematica voor de programmatest eventueel na het inschakelen opnieuw kiezen.

Wanneer u met het sleutelwoord **kinematic** de kinematica selecteert, dan schakelt de TNC de machinekinematica **en** de testkinematica om.

Gezwenkte bewerkingsvlak voor programmatest instellen

Deze functie moet door uw machinefabrikant worden vrijgegeven.

Deze functies kunt u op machines gebruiken waarop u het bewerkingsvlak wilt definiëren door de machineassen handmatig in te stellen.

- Werkstand Programmatest selecteren
- Het te testen programma selecteren
- MOD-functie selecteren
- Menu voor het definiëren van het bewerkingsvlak selecteren
- Met de ENT-toets de functie in- of uitschakelen
- Actieve coördinaten van de rotatie-as uit de machinewerkstand overnemen, of
- Cursor met pijltoets op gewenste rotatie-as positioneren en waarde van de rotatie-as invoeren die de TNC bij de simulatie moet meeberekenen

Wanneer deze functie door uw machinefabrikant is vrijgegeven, dan schakelt de TNC de functie Bewerkingsvlak zwenken niet meer uit, wanneer u een nieuw programma selecteert.

Wanneer u een programma simuleert dat geen **TOOL CALL**-regel bevat, dan gebruikt de TNC als gereedschapsas de as die u voor het handmatig tasten in de werkstand Handbediening hebt geactiveerd.

Zorg ervoor dat de actieve kinematica in de programmatest past bij het programma dat u wilt testen, anders volgt er eventueel een foutmelding.

16.4 Programma-afloop


Toepassing

In de werkstand Automatische programma-afloop voert de TNC een bewerkingsprogramma continu tot en met het einde van het programma of tot een onderbreking uit.

In de werkstand Programma-afloop regel voor regel voert de TNC na het indrukken van de externe START-toets elke regel afzonderlijk uit.

Onderstaande TNC-functies kunnen in de programma-afloop-werkstanden gebruikt worden:

- Programma-afloop onderbreken
- Programma-afloop vanaf een bepaalde regel
- Regels overslaan
- Gereedschapstabel TOOL.T bewerken
- Q-parameters controleren en veranderen
- Handwielpositionering laten doorwerken
- Functies voor de grafische weergave
- Additionele statusweergave

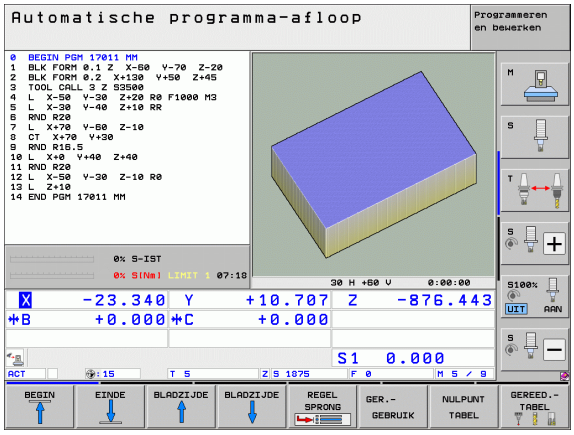

Bewerkingsprogramma uitvoeren

Voorbereiding

1. Werkstuk op de machinetafel opspannen
2. Referentiepunt vastleggen
3. Benodigde tabellen en palletbestanden selecteren (status M)
4. Bewerkingsprogramma selecteren (status M)



Aanzet en spiltoerental kunnen met de override-draaiknoppen gewijzigd worden.

Met de softkey FMAX kan de aanzetsnelheid worden gereduceerd, wanneer u het NC-programma wilt starten. De reductie geldt voor alle ijlgang- en aanzetbewegingen. De ingevoerde waarde is na het uit-/inschakelen van de machine niet meer actief. Om de telkens vastgelegde maximale aanzetsnelheid na het inschakelen terug te zetten, moet u de bijbehorende getalwaarde opnieuw invoeren.

Zorg ervoor dat voor alle assen de referentieprocedure is uitgevoerd, voordat u de programma-afloop start. De TNC stopt anders de bewerking zodra u een NC-regel met een as wilt afwerken waarvoor de referentieprocedure niet is uitgevoerd.

Automatische programma-afloop

- Bewerkingsprogramma met externe START-toets starten

Programma-afloop regel voor regel

- Elke regel van het bewerkingsprogramma met de externe START-toets afzonderlijk starten

Bewerking onderbreken

De programma-afloop kan op verschillende manieren onderbroken worden:

- Geprogrammeerde onderbrekingen
- Externe STOP-toets
- Omschakelen naar Programma-afloop regel voor regel
- Programmeren van niet-gestuurde assen (niet-gestuurde rotatie-assen)

Wanneer de TNC tijdens de programma-afloop een fout registreert, dan wordt de bewerking automatisch onderbroken.

Geprogrammeerde onderbrekingen

Onderbrekingen kunnen direct in het bewerkingsprogramma worden vastgelegd. De TNC onderbreekt de programma-afloop zodra het bewerkingsprogramma tot en met de regel is uitgevoerd die een van de onderstaande gegevens bevat:

- **STOP** (met en zonder additionele functie)
- Additionele functie **M0**, **M2** of **M30**
- Additionele functie **M6** (wordt door de machinefabrikant vastgelegd)

Onderbreking d.m.v. externe STOP-toets

- Externe STOP-toets indrukken: de regel die de TNC - op het moment dat er op de knop gedrukt wordt - afwerkt, wordt niet volledig uitgevoerd; in de statusweergave knippert het symbool "*"
- Wanneer de bewerking niet voortgezet moet worden, dan de TNC met de softkey INTERNE STOP terugzetten: het "*"-symbool in de statusweergave verdwijnt. Programma in dit geval vanaf het programmabegin opnieuw starten

Bewerking onderbreken door omschakeling naar de werkstand Programma-afloop regel voor regel

Terwijl een bewerkingsprogramma in de werkstand Automatische programma-afloop wordt afgewerkt, Programma-afloop regel voor regel selecteren. De TNC onderbreekt de bewerking nadat de actuele bewerkingsstap is uitgevoerd.

Sprongen in het programma na een onderbreking

Wanneer u een programma met de functie INTERNE STOP hebt onderbroken, onthoudt de TNC de actuele bewerkingstoestand. U kunt dan de bewerking meestal met NC-start weer voortzetten. Wanneer u met de toets GOTO andere programmaregels selecteert, zet de TNC modaal actieve functies (bijv. **M136**) niet terug. Dat kan tot ongewenste effecten leiden, bijv. verkeerde aanzetten.



Let op: botsingsgevaar!

Bedenk dat programmasprongen met de GOTO-functie modale functies niet terugzetten

Programmabegin na een onderbreking altijd via het opnieuw selecteren van het programma uitvoeren (toets PGM MGT).

Programmeren van niet-gestuurde assen (niet-gestuurde rotatie-assen)



Deze functie moet door uw machinefabrikant worden aangepast. Raadpleeg uw machinehandboek.

De TNC onderbreekt de programma-afloop automatisch, zodra in een verplaatsingsregel een as is geprogrammeerd die door de machinefabrikant als een niet-gestuurde rotatie-as is gedefinieerd. In deze situatie kunt u de niet-gestuurde as handmatig naar de gewenste positie verplaatsen. De TNC geeft daarbij in de linker beeldschermhelft alle te benaderen nominale posities weer die in deze regel geprogrammeerd zijn. Bij niet-gestuurde assen toont de TNC bovendien de restweg.

Zodra in alle assen de juiste positie is bereikt, kunt u de programma-afloop met NC-start voortzetten.



- De gewenste benaderingsvolgorde kiezen en telkens met NC-start uitvoeren. Niet-gestuurde assen handmatig positioneren; de TNC geeft ook het nog resterende gedeelte van de restweg in deze as weer (zie "Opnieuw benaderen van de contour" op pagina 669)



- Indien nodig kiezen of gestuurde assen in het gezwenkte of niet-gezwenkte coördinatensysteem moeten worden verplaatst



- Indien nodig gestuurde assen met een handwiel of een asrichtingstoets verplaatsen

Machine-assen tijdens een onderbreking verplaatsen

De machine-assen kunnen tijdens een onderbreking op dezelfde manier als in de werkstand Handbediening verplaatst worden.

Botsingsgevaar!

Wanneer bij een gezwenkt bewerkingsvlak de programma-afloop wordt onderbroken, kan met de softkey 3D ROT het coördinatensysteem tussen gezwenkt/niet gezwenkt en actieve gereedschapsasrichting omgeschakeld worden.

De functie van de asrichtingstoetsen, van het handwiel en van de logica voor het opnieuw starten worden dan door de TNC overeenkomstig verwerkt. Let er bij het terugtrekken op dat het juiste coördinatensysteem actief is en de hoekwaarden van de rotatie-assen in het 3D-ROT-menu ingevoerd zijn.

Toepassingsvoorbeeld:
Terugtrekken van de spil na een breuk van het gereedschap

- Bewerking onderbreken
- Externe richtingstoetsen vrijgeven: softkey HANDMATIG VERPLAATSEN indrukken
- Eventueel met softkey 3D ROT het coördinatensysteem activeren waarin de verplaatsing moet plaatsvinden
- Machine-assen verplaatsen met externe richtingstoetsen

Bij enkele machines moet na de softkey HANDMATIG VERPLAATSEN de externe START-toets voor vrijgave van de externe richtingstoetsen ingedrukt worden. Raadpleeg uw machinehandboek.

Uw machinefabrikant kan vastleggen dat u de assen bij een programma-onderbreking steeds in het op dat moment actieve, dus eventueel in het gezwenkte coördinatensysteem verplaatst. Raadpleeg uw machinehandboek.

Programma-afloop voortzetten na een onderbreking

Wanneer de programma-afloop tijdens een bewerkingscyclus wordt afgebroken, dan moet de bewerking voortgezet worden vanaf het begin van de cyclus. Reeds uitgevoerde bewerkingsstappen moet de TNC dan opnieuw uitvoeren.

Wanneer de programma-afloop binnen een herhaling van een programmadeel of binnen een subprogramma onderbroken wordt, dan moet met de functie SPRONG NAAR REGEL N de plaats waar onderbroken is opnieuw benaderd worden.

De TNC slaat bij een onderbreking van een programma-afloop het volgende op:

- de gegevens van het laatst opgeroepen gereedschap
- actieve coördinatenomrekeningen (bijv. nulpuntverschuiving, rotatie, spiegeling)
- de coördinaten van het laatst gedefinieerde cirkelmiddelpunt

Let erop dat de opgeslagen gegevens actief blijven totdat ze worden teruggezet (bijv. door een nieuw programma te selecteren).

De TNC gebruikt opgeslagen gegevens voor het opnieuw benaderen van de contour na het handmatig verplaatsen van de machine-assen tijdens een onderbreking (softkey POSITIE BENADEREN).

Programma-afloop met de START-toets voortzetten

Na een onderbreking kan de programma-afloop met de externe START-toets voortgezet worden, wanneer het programma op de volgende manier is gestopt:

- Externe STOP-toets ingedrukt
- Geprogrammeerde onderbreking

Programma-afloop na een fout voortzetten

- Oorzaak van de fout opheffen
- Foutmelding op het beeldscherm wissen: toets CE indrukken
- Nieuwe start of de programma-afloop voortzetten vanaf de plaats waar deze onderbroken is


Na een crash van de besturing

- END-toets twee seconden ingedrukt houden; de TNC voert een warme start uit
- Oorzaak van de fout opheffen
- Opnieuw starten

Wanneer de fout opnieuw optreedt, noteer dan de foutmelding en waarschuw de servicedienst.

Willekeurige binnenkomst in het programma (regelsprong)

De functie SPRONG NAAR REGEL N moet door de machinefabrikant vrijgegeven en aangepast worden. Raadpleeg uw machinehandboek.

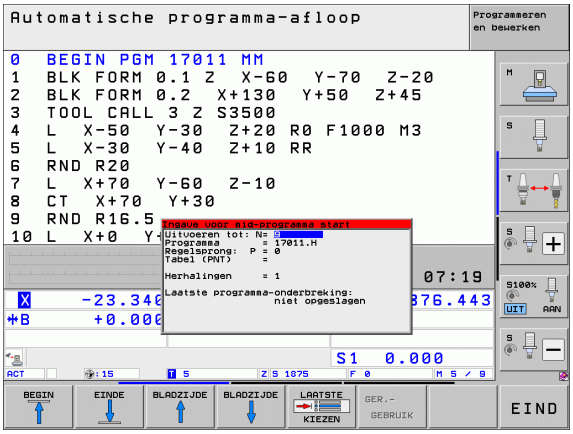

Met de functie SPRONG NAAR REGEL N (regelsprong) kan een bewerkingsprogramma vanaf een vrij te selecteren regel N afgewerkt worden. De werkstukbewerking tot aan deze regel wordt door de TNC meeberekend. De TNC kan de bewerking grafisch weergeven. Wanneer u op een bewerkingspositie binnen een smarT.NC-puntentabel (.HP) opent, dan kunt u deze startpositie met de softkey grafisch ondersteund selecteren. Bij binnenkomst in een puntentabel met bestandsextensie .PNT biedt de TNC geen grafische ondersteuning. U kunt echter via het puntnummer een willekeurig punt als positie voor voortzetting definiëren.

Wanneer u een programma met een INTERNE STOP hebt afgebroken, biedt de TNC automatisch regel N, waarin het programma onderbroken werd, als startpunt aan.

Indien het programma door een van de volgende omstandigheden is onderbroken, slaat de TNC dit onderbrekingspunt op:

- door een NOODSTOP
- door stroomuitval
- door een crash van de besturing

Nadat u de functie Regelsprong hebt opgevraagd, kunt u met de softkey LAATSTE REGEL SELECTEREN het onderbrekingspunt opnieuw activeren en benaderen met NC-start. De TNC toont dan na het inschakelen de melding **`NC-programma is afgebroken`**.

De regelsprong mag niet in een subprogramma beginnen.

Alle benodigde programma's, tabellen en palletbestanden moeten in een programma-afloop-werkstand geselecteerd zijn (status M).

Als het programma tot het einde van de regelsprong een geprogrammeerde onderbreking (**M00** of **STOP**) bevat, wordt daar de regelsprong onderbroken. Om de regelsprong voort te zetten, moet de externe START-toets ingedrukt worden.

Houd er rekening mee dat de regelsprong in een contour waarvan de radius is gecorrigeerd, direct na een geprogrammeerde onderbreking (**M00** of **STOP**), tot een contourbeschadiging kan leiden. De TNC kan de na de STOP-regel geprogrammeerde contour niet verrekenen met de vóór de STOP-regel geprogrammeerde contour.

Na een regelsprong moet u het gereedschap met de functie POSITIE BENADEREN naar de bepaalde positie verplaatsen.

De gereedschapslengtecorrectie wordt pas actief na de gereedschapsoproep gevolgd door een positioneerregel. Dit geldt ook als u alleen de gereedschapslengte hebt gewijzigd.

De additionele functies **M142** (modale programma-informatie wissen) en **M143** (basisrotatie wissen) zijn bij een regelsprong niet toegestaan.

Via machineparameter 7680 wordt vastgelegd of de regelsprong bij geneste programma's in regel 0 van het hoofdprogramma begint, of in regel 0 van het programma waarin de programma-afloop het laatst onderbroken werd.

Met de softkey 3D ROT kunt u het coördinatensysteem voor het benaderen van de startpositie tussen gezwenkt/niet-gezwenkt en actieve richting van de gereedschapsas omschakelen.

Wanneer de regelsprong in een pallettabel moet worden toegepast, kies dan eerst met de pijltoetsen in de pallettabel het programma dat u wilt openen en kies dan direct de softkey SPRONG NAAR REGEL N.

Alle tastcycli worden bij een regelsprong door de TNC overgeslagen. Resultaatparameters die door deze cycli worden beschreven, bevatten dan eventueel geen waarden.

De functies **M142**/**M143** en **M120** zijn bij een regelsprong niet toegestaan.

De TNC wist, voordat de regelsprong wordt gestart, verplaatsingen die u tijdens het programma met **M118** (handwiel-override) hebt uitgevoerd.

Let op: botsingsgevaar!

Om veiligheidsredenen na een regelsprong altijd de restweg tot de startpunt controleren!

Wanneer een regelsprong wordt uitgevoerd in een programma dat M128 bevat, voert de TNC eventueel compensatiebewegingen uit. De compensatiebewegingen hebben prioriteit boven de benaderingsbeweging!

De regelsprong mag niet in combinatie met gereedschapsgeoriënteerde palletbewerking worden gebruikt. De voortzetting kan slechts op een nog niet bewerkt werkstuk plaatsvinden!

- Eerste regel van het actuele programma als begin voor de regelsprong selecteren: GOTO "0" invoeren.



- Regelsprong selecteren: softkey REGELSPRONG indrukken
- **Regelnummer**: nummer van de regel invoeren waarbij de regelsprong moet eindigen
- **Programmanaam**: naam van het programma invoeren dat u wilt openen. Wijziging is alleen noodzakelijk wanneer u een met PGM CALL opgeroepen programma wilt openen.
- **Puntenindex**: wanneer u in het veld **Regelsprong tot N** een regelnummer hebt ingevoerd waarin een **CYCL CALL PAT**-regel staat, dan geeft de TNC het puntenpatroon in het veld **Bestandvoorbeeld** grafisch weer. Via de softkeys VOLGEND ELEMENT of VORIG ELEMENT kunt u de openingspositie dan grafisch ondersteund selecteren, als het voorbeeldvenster wordt getoond (softkey VOORBEELD op AAN instellen)
- **Herhalingen**: aantal herhalingen invoeren waarmee bij de regelsprong rekening moet worden gehouden, als regel N in een herhaling van een programmadeel of in een meermaals opgeroepen subprogramma staat
- Regelsprong starten: externe START-toets indrukken
- Contour benaderen (zie volgend gedeelte)

Binnenkomst met toets GOTO



Let op: botsingsgevaar!


Bij binnenkomst met de toets GOTO regelnummer worden noch door de TNC, noch door de PLC functies uitgevoerd waarmee de veilige binnenkomst wordt gewaarborgd.

Wanneer u een subprogramma met de toets GOTO regelnummer opent, dan leest de TNC over het programma-einde (**LBL 0**) heen! In een dergelijk geval altijd met de functie Regelsprong openen!

Opnieuw benaderen van de contour

Met de functie POSITIE BENADEREN verplaatst de TNC het gereedschap in de volgende situaties naar de werkstukcontour:

- Opnieuw benaderen na het verplaatsen van de machine-assen tijdens een onderbreking die zonder INTERNE STOP is uitgevoerd
- Opnieuw benaderen na een regelsprong met SPRONG NAAR REGEL N, bijv. na een onderbreking met INTERNE STOP
- Als de positie van een as na het openen van de regelkring tijdens een programma-onderbreking is veranderd (afhankelijk van de machine)
- Als in een verplaatsingsregel ook een niet-gestuurde as is geprogrammeerd (zie "Programmeren van niet-gestuurde assen (niet-gestuurde rotatie-assen)" op pagina 662)

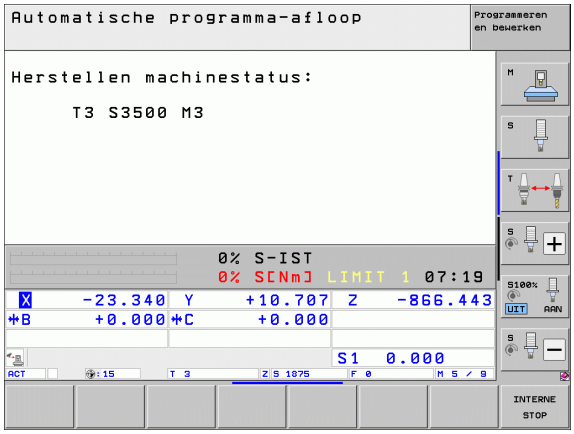

- Het opnieuw benaderen van de contour selecteren: softkey POSITIE BENADEREN selecteren
- Eventueel machinestatus terugzetten
- Assen in de volgorde verplaatsen die de TNC op het beeldscherm voorstelt: toets NC-start indrukken of
- assen in willekeurige volgorde verplaatsen: softkeys BENADEREN X, BENADEREN Z enz. drukken en steeds met externe START-toets activeren
- Bewerking voortzetten: externe START-toets indrukken

16.5 Automatische programmastart


Toepassing


Om een automatische programmastart te kunnen uitvoeren, moet de TNC door uw machinefabrikant voorbereid zijn. Raadpleeg het machinehandboek.

Via de softkey AUTOSTART (zie afbeelding rechtsboven) kan op een in een programma-afloop-werkstand in te voeren tijdstip het in de desbetreffende werkstand actieve programma worden gestart:

AUTOSTART

- Venster voor het vastleggen van het starttijdstip weergeven (zie afbeelding rechts in het midden)
- **Tijd (uren:min:sec.):** tijd waarop het programma moet worden gestart
- **Datum (DD.MM.JJJJ):** datum waarop het programma moet worden gestart
- Start activeren: softkey AUTOSTART op AAN zetten

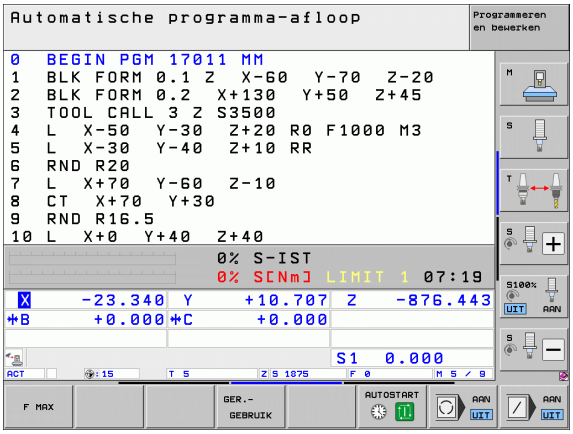

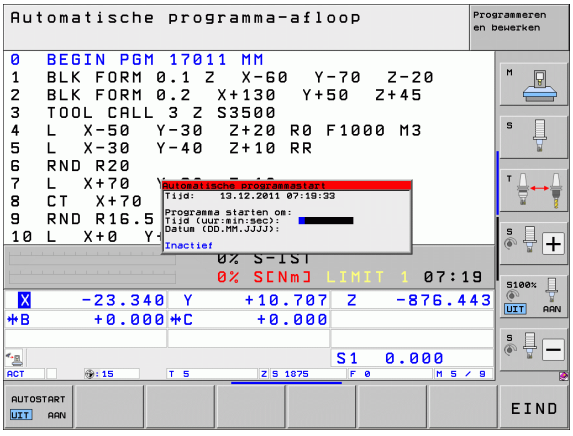

16.6 Regels overslaan

Toepassing

Regels die bij het programmeren met een "/"-teken gemarkeerd zijn, kunnen tijdens de programmatest of de programma-afloop worden overgeslagen:



- Programmaregels met "/"-teken niet uitvoeren of testen: softkey op AAN zetten



- Programmaregels met "/"-teken uitvoeren of testen: softkey op UIT zetten



Deze functie werkt niet voor TOOL DEF-regels.

De laatst gekozen instelling blijft ook na een stroomonderbreking behouden.

"/"-teken wissen

- In de werkstand **Programmeren/bewerken** de regel kiezen waarin het uitschakelteken dient te worden gewist



- "/"-teken wissen

16.7 Optionele programmastop

Toepassing

De TNC onderbreekt naar keuze de programma-afloop bij regels waarin een **M1** is geprogrammeerd. Wanneer **M1** in de werkstand Programma-afloop wordt gebruikt, schakelt de TNC de spil en het koelmiddel eventueel niet uit. Raadpleeg het machinehandboek.



- Programma-afloop of programmatest bij regels met **M1** niet onderbreken: softkey op UIT zetten



- Programma-afloop of programmatest bij regels met **M1** onderbreken: softkey op AAN zetten



M1 werkt niet in de werkstand Programmatest.



17

MOD-functies

17.1 MOD-functie selecteren


Via de MOD-functies kunnen additionele weergaven en invoermogelijkheden worden geselecteerd. Welke MOD-functies beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde werkstand.

MOD-functies selecteren

Werkstand selecteren waarin u MOD-functies wilt wijzigen.

MOD

▶ MOD-functies selecteren: toets MOD indrukken. De afbeeldingen rechts tonen typische beeldschermmenu's van Programmeren/bewerken (afbeelding rechtsboven), Programmatest (afbeelding rechtsonder) en van een machinewerkstand (afbeelding op de volgende pagina)

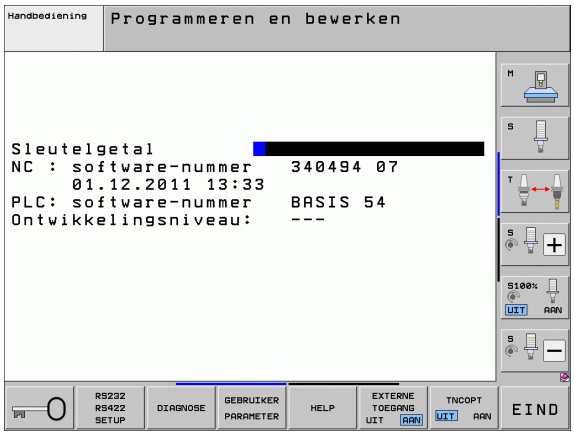

Instellingen wijzigen


▶ MOD-functie in het getoonde menu met de pijltoetsen selecteren

Afhankelijk van de geselecteerde functie zijn er drie mogelijkheden om een instelling te wijzigen:

- Getalwaarde direct invoeren, bijv. bij het vastleggen van de begrenzing van het verplaatsingsbereik
- Instelling veranderen door het indrukken van de ENT-toets, bijv. bij het vastleggen van de programma-invoer
- Instelling wijzigen via een keuzevenster. Wanneer meerdere instelmogelijkheden beschikbaar zijn, kan door het indrukken van de toets GOTO een venster worden getoond waarin alle instelmogelijkheden in één oogopslag te zien zijn. Kies de gewenste instelling direct door het indrukken van de toets met het overeenkomstige getal (links van de dubbele punt), of met de pijltoets gevolgd door bevestiging met de ENT-toets. Wanneer de instelling niet gewijzigd moet worden, sluit dan het venster met de END-toets.


MOD-functies verlaten

▶ MOD-functie beëindigen: softkey EINDE of END-toets indrukken

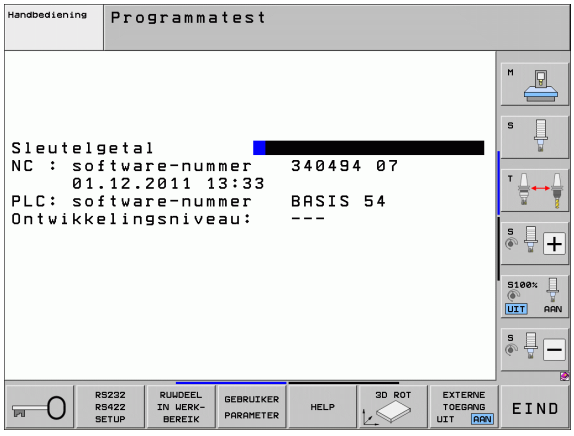

Overzicht MOD-functies

Afhankelijk van de geselecteerde werkstand kunt u gebruikmaken van de volgende functies:

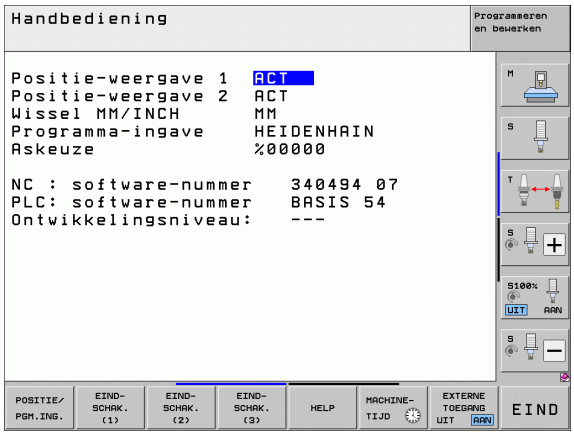

Programmeren/bewerken:

- Verschillende softwarenummers tonen
- Sleutelgetal invoeren
- Interface instellen
- Evt. diagnosefuncties
- Evt. machinespecifieke gebruikerparameters
- Evt. HELP-bestanden weergeven
- Evt. machinekinematica selecteren
- Service-packs laden
- Tijdzone instellen
- Test van opslagmedium starten
- Configuratie van draadloos handwiel HR 550
- Licentie-informatie
- Hostcomputermodus

Programmatest:

- Verschillende softwarenummers tonen
- Sleutelgetal invoeren
- Data-interface instellen
- Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven
- Evt. machinespecifieke gebruikerparameters
- Evt. HELP-bestanden weergeven
- Evt. machinekinematica selecteren
- Evt. 3D ROT-functie instellen
- Tijdzone instellen
- Licentie-informatie
- Hostcomputermodus

Alle overige werkstanden:

- Verschillende softwarenummers tonen
- Kengetallen voor beschikbare opties tonen
- Digitale uitlezingen selecteren
- Maateenheid (mm/inch) vastleggen
- Programmeertaal vastleggen voor MDI
- Assen voor overname van de actuele positie vastleggen
- Begrenzing van het verplaatsingsbereik invoeren
- Referentiepunten tonen
- Bedrijfstijden tonen
- Evt. HELP-bestanden weergeven
- Tijdzone instellen
- Evt. machinekinematica selecteren
- Licentie-informatie

17.2 Softwarenummers

Toepassing

De volgende softwarenummers staan na het selecteren van de MOD-functies op het TNC-beeldscherm:

- **NC**: nummer van de NC-software (wordt door HEIDENHAIN beheerd)
- **PLC**: nummer of naam van de PLC-software (wordt door uw machinefabrikant beheerd)
- **Ontwikkelingsversie (FCL=Feature Content Level):** op de besturing geïnstalleerde ontwikkelingsversie (zie "Ontwikkelingsversie (upgrade-functies)" op bladzijde 10). De TNC toont de programmeerplaats **---**, omdat daar geen ontwikkelingsversie wordt beheerd
- **DSP1** tot **DSP3**: nummer van de toerentalregelaar-software (wordt door HEIDENHAIN beheerd)
- **ICTL1** en **ICTL3**: nummer van de stroomregelaar-software (wordt door HEIDENHAIN beheerd)

17.3 Sleutelgetal invoeren

Toepassing

De TNC heeft voor onderstaande functies een sleutelgetal nodig:

Functie	Sleutelgetal
Gebruikerparameters selecteren en patroonbestanden kopiëren	123
Ethernet-kaart configureren (niet bij iTNC 530 met Windows XP)	NET123

Bovendien kunt u via het sleutelwoord **versie** een bestand maken dat alle actuele softwarenummers van uw besturing bevat:

- Sleutelwoord **versie** invoeren en met ENT-toets bevestigen
- De TNC toont alle actuele softwarenummers op het beeldscherm
- Versieoverzicht beëindigen: END-toets indrukken

Patroonbestanden kopiëren

Voor diverse bestandstypen (palletbestanden, vrij definieerbare tabellen, snijgegevenstabellen etc.) zijn in de TNC patroonbestanden opgeslagen. Ga als volgt te werk om de patroonbestanden op de TNC-partitie beschikbaar te hebben:

- Voer het sleutelgetal 123 in en bevestig het met de ENT-toets: u bevindt zich nu in de gebruikerparameters
- Druk op de toets MOD, de TNC toont diverse gegevens
- Druk op de softkey UPDATE DATA, de TNC schakelt naar het menu voor software-updates.
- Druk op de softkey COPY SAMPLE FILES, de TNC kopieert alle beschikbare patroonbestanden naar de TNC-partitie. Bedenk dat de TNC reeds door u gewijzigde patroonbestanden (bijv. snijgegevenstabellen) overschrijft
- Druk twee keer op de toets END. U bevindt zich nu weer in het beginscherm.

17.4 Service-packs laden

Toepassing

Neem contact op met uw machinefabrikant voordat u een service-pack installeert.

De TNC voert nadat de installatieprocedure is voltooid een warme start uit. Zet de machine voordat u de service-packs laadt in de modus NOODSTOP.

Indien nog niet uitgevoerd: verbinding maken met het netwerkstation van waaruit u het service-pack wilt laden.


Met deze functie kunt u eenvoudig een software-update uitvoeren op uw TNC

- Werkstand **Programmeren/bewerken** selecteren
- MOD-toets indrukken
- Software-update starten: druk op de softkey "Service-pack laden". De TNC geeft dan een apart venster weer waarin u de update-bestanden kunt selecteren
- Met de pijltoetsen de directory selecteren waarin het service-pack is opgeslagen. Met de ENT-toets kunt u de desbetreffende subdirectorystructuur laten weergeven
- Bestand selecteren: twee keer op de ENT-toets drukken terwijl de gewenste directory is geselecteerd. De TNC schakelt van het directoryvenster naar het bestandsvenster
- Update-procedure starten: bestand selecteren met de ENT-toets. De TNC pakt alle vereiste bestanden uit en start de besturing vervolgens opnieuw op. Deze procedure kan enkele minuten duren.

17.5 Data-interfaces instellen

Toepassing

Voor het instellen van de data-interfaces drukt u op de softkey RS 232- / RS 422 - INSTEL. De TNC toont dan een menu waarin u de volgende instellingen kunt invoeren:

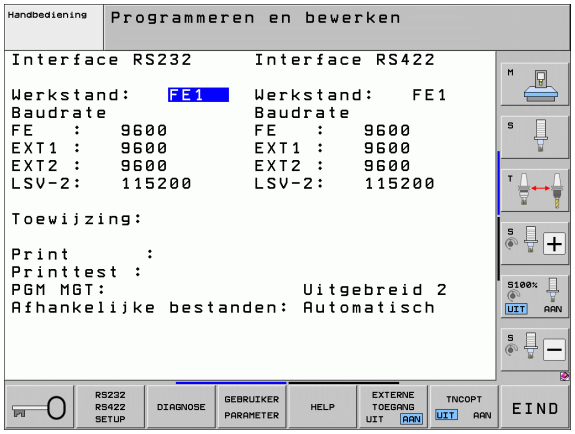

RS-232-interface instellen

Werkstand en baudrates worden voor de RS-232-interface links op het beeldscherm ingevoerd.

RS-422-interface instellen

Werkstand en baudrates worden voor de RS-422-interface rechts op het beeldscherm ingevoerd.

WERKSTAND van het externe apparaat selecteren

In de werkstand EXT kunnen de functies "alle programma's inlezen", "aangeboden programma inlezen" en "directory inlezen" niet worden gebruikt.

BAUDRATE instellen

De BAUDRATE (data-overdrachtssnelheid) kan tussen 110 en 115.200 Baud worden geselecteerd.

Extern apparaat	Werkstand	Pictogram
pc met HEIDENHAIN-transmissiesoftware TNCremoNT	FE1	
HEIDENHAIN diskette-eenheden FE 401 B FE 401 vanaf prog.-nr. 230 626 03	 FE1 FE1	
Randapparatuur, bijv. printer, lezer, ponsapparaat, pc zonder TNCremoNT	EXT1, EXT2	

Toewijzing

Met deze functie wordt vastgelegd waarnaar gegevensoverdracht vanuit de TNC moet plaatsvinden.

Toepassingen:

- Waarden met de Q-parameterfunctie FN15 uitgeven
- Waarden met de Q-parameterfunctie FN16 uitgeven

Afhankelijk van de TNC-werkstand wordt of de functie PRINT of PRINTTEST gebruikt:

TNC-werkstand	Overdrachtsfunctie
Programma-afloop regel voor regel	PRINT
Automatische programma-afloop	PRINT
Programmatest	PRINTTEST

PRINT en PRINTTEST worden als volgt ingesteld:

Functie	Pad
Gegevens via RS-232 uitgeven	RS232:\....
Gegevens via RS-422 uitgeven	RS422:\....
Gegevens op de harde schijf van de TNC opslaan	TNC:\....
Gegevens op een server opslaan die met de TNC verbonden is	servername:\....
Gegevens opslaan in de directory waarin het programma met FN15/FN16 staat	leeg

Bestandsnaam:

Gegevens	Werkstand	Bestandsnaam
Waarden met **FN15**	Programma-afloop	%FN15RUN.A
Waarden met **FN15**	Programmatest	%FN15SIM.A

Software voor data-overdracht

Voor het verzenden van bestanden vanaf en naar de TNC moet gebruik worden gemaakt van de HEIDENHAIN-software TNCremoNT voor data-overdracht. Met TNCremoNT kunnen via de seriële of de Ethernet-interface alle HEIDENHAIN-besturingen worden aangestuurd.

U kunt de nieuwste versie van TNCremoNT gratis downloaden van de HEIDENHAIN Filebase (www.heidenhain.de, <Services en documentatie>, <Software>, <PC-software>, <TNCremoNT>).

Systeemvereisten voor TNCremoNT:

- pc met minimaal 486-processor
- Besturingssysteem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MByte intern geheugen
- 5 MByte vrije geheugenruimte op uw harde schijf
- Een vrije seriële interface of koppeling met het TCP/IP-netwerk

Installatie onder Windows

- Start het installatieprogramma SETUP.EXE met Bestandsbeheer (Verkenner)
- Volg de instructies van het Setup-programma op

TNCremoNT onder Windows starten

- Klik op <Start>, <Programma's>, <HEIDENHAIN-applicaties>, <TNCremoNT>

Wanneer u TNCremoNT de eerste keer opstart, probeert TNCremoNT automatisch een verbinding met de TNC tot stand te brengen.

Data-overdracht tussen TNC en TNCremoNT

Voordat een programma van de TNC naar de pc wordt verzonden, moet u er absoluut zeker van zijn dat het momenteel op de TNC geselecteerde programma ook is opgeslagen. De TNC slaat automatisch wijzigingen op, wanneer u op de TNC een andere werkstand kiest of met de toets PGM MGT het bestandsbeheer kiest.

Controleer of de TNC op de juiste seriële interface van uw computer of op het netwerk is aangesloten.

Na het opstarten van de TNCremoNT ziet u bovenin het hoofdvenster 1 alle bestanden die in de actieve directory zijn opgeslagen. Via <Bestand>, <Map wijzigen> kan een willekeurig station of een andere directory op uw computer worden geselecteerd.

Wanneer u de data-overdracht vanaf de pc wilt regelen, moet de verbinding op de pc als volgt worden opgebouwd:

- Kies <Bestand>, <Verbinding maken>. De TNCremoNT ontvangt nu de bestands- en directorystructuur van de TNC en toont deze onderaan het hoofdvenster 2
- Om een bestand van de TNC naar de pc te zenden, kiest u het bestand in het TNC-venster door er met de muis op te klikken, en sleept u het gemarkeerde bestand, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, naar het pc-venster 1
- Om een bestand van de pc naar de TNC over te brengen, kiest u het bestand in het pc-venster door er met de muis op te klikken, en sleept u het gemarkeerde bestand, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, naar het TNC-venster 2


Wanneer u de data-overdracht vanaf de TNC wilt regelen, moet de verbinding op de pc als volgt worden opgebouwd:

- Selecteer <Extra>, <TNCserver>. De TNCremoNT start dan de servermodus en kan gegevens van de TNC ontvangen of naar de TNC zenden
- Selecteer op de TNC de functies voor bestandsbeheer via de toets PGM MGT (zie "Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager" op bladzijde 152) en verzend de gewenste bestanden

TNCremoNT afsluiten

Kies menuoptie <Bestand>, <Afsluiten>

Maak ook gebruik van de contextgevoelige helpfunctie van TNCremoNT, waarin alle functies worden verklaard. Het oproepen vindt plaats met behulp van toets F1.

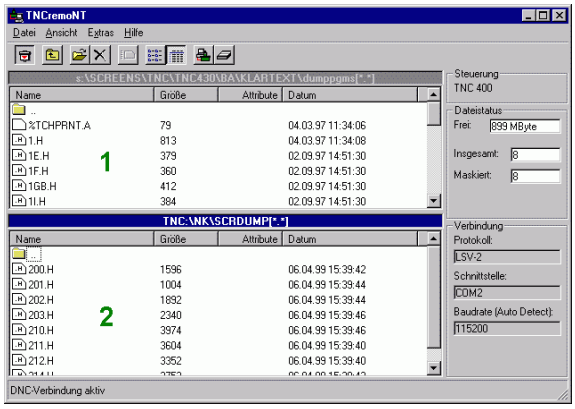

17.6 Ethernet-interface

Inleiding


De TNC is standaard voorzien van een Ethernet-kaart, om de besturing als client in uw netwerk op te nemen. De TNC verstuurt gegevens via de Ethernet-kaart met

- het **smb**-protocol (**s**erver **m**essage **b**lock) voor Windows-besturingssystemen, of
- de **TCP/IP**-protocolfamilie (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en met behulp van NFS (Network File System). De TNC ondersteunt ook het NFS V3-protocol, waarmee hogere datatransmissiesnelheden gerealiseerd kunnen worden.

Aansluitingsmogelijkheden

De Ethernet-kaart van de TNC kan via de aansluiting RJ45 (X26,100BaseTX resp. 10BaseT) in uw netwerk worden opgenomen of direct met een pc worden verbonden. De aansluiting is galvanisch gescheiden van de besturingselektronica.

Bij een 100BaseTX resp. 10BaseT-aansluiting moeten twisted-pair-kabels worden toegepast, om de TNC op uw netwerk aan te sluiten.

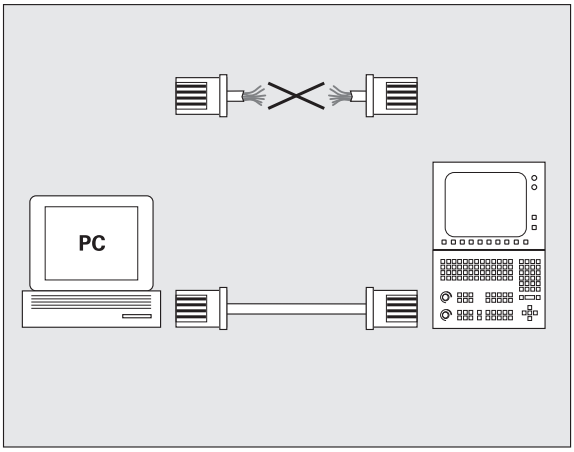

De maximale kabellengte tussen TNC en een knooppunt is afhankelijk van de kwaliteitsklasse van de kabel, van de ommanteling en van het type netwerk (100BaseTX of 10BaseT).


Wanneer de TNC direct verbonden wordt met een pc, moet een gekruiste kabel worden toegepast.

TNC configureren

Laat de TNC door een netwerkspecialist configureren.


Houd er rekening mee dat de TNC een automatische warme start uitvoert, wanneer u het IP-adres van de TNC verandert.

▶ Druk in de werkstand Programmeren/bewerken op de MOD-toets. Voer het sleutelgetal NET123 in, de TNC toont het hoofdbeeldscherm voor de netwerkconfiguratie

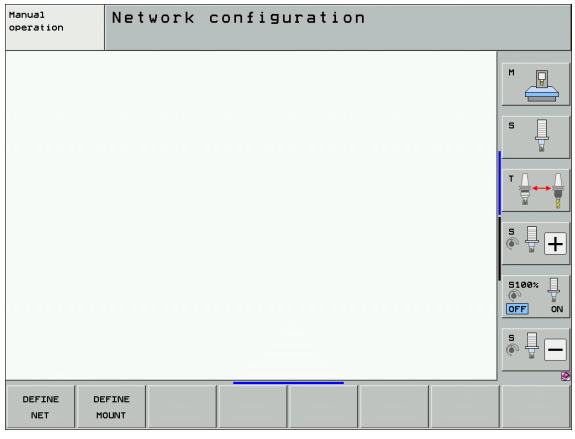


Algemene netwerkinstellingen

▶ Druk op de softkey DEFINE NET voor het invoeren van algemene netwerkinstellingen. Tab **Computernaam** is actief:

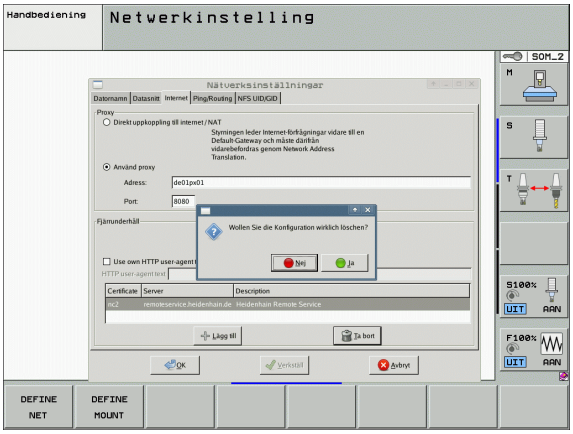


Instelling	Betekenis
Primaire interface	Naam van de Ethernet-interface die in uw bedrijfsnetwerk moet worden opgenomen. Alleen actief wanneer er in de besturingshardware een optionele, tweede ethernetinterface beschikbaar is
Computernaam	Naam waaronder de TNC in uw bedrijfsnetwerk zichtbaar moet zijn
Hostbestand	**Alleen vereist voor speciale toepassingen**: naam van een bestand waarin toewijzingen tussen IP-adressen en computernaam zijn vastgelegd

▶ Selecteer de tab **Interfaces** voor het invoeren van de interface-instellingen:

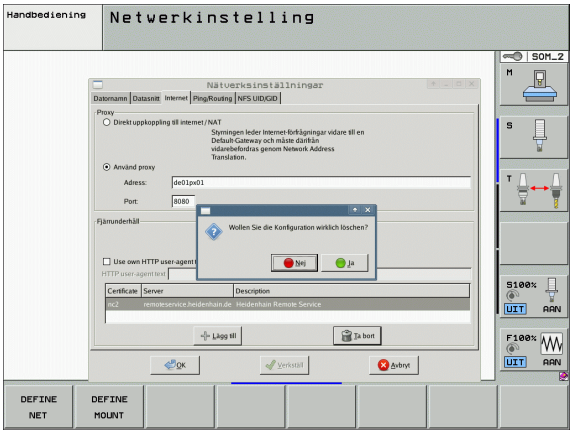

Instelling	Betekenis
Interfacelijst	Lijst met de actieve Ethernet-interfaces. Een van de vermelde interfaces selecteren (met de muis of pijltoetsen) ■ Knop **Activeren**: geselecteerde interface activeren (**X** in kolom **Actief**) ■ Knop **Deactiveren**: geselecteerde interface deactiveren (**-** in kolom **Actief**) ■ Knop **Configureren**: configuratiemenu openen
IP-forwarding toestaan	**Deze functie moet standaard gedeactiveerd zijn**. Functie alleen activeren wanneer er voor diagnosedoeleinden extern via de TNC toegang noodzakelijk is tot de optioneel aanwezige, tweede TNC Ethernet-interface. Alleen in overleg met de servicedienst activeren

▶ Selecteer de knop **Configureren** om het configuratiemenu te openen:

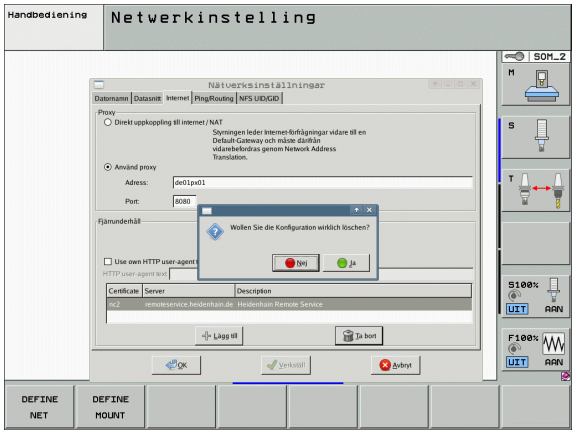


Instelling	Betekenis
Status	■ **Interface actief**: verbindingsstatus van de geselecteerde Ethernet-interface ■ **Naam**: naam van de interface die u op dit moment configureert ■ **Stekkerverbinding**: nummer van de stekkerverbinding van deze interface op de logica-eenheid van de besturing
Profiel	Hier kunt u een profiel aanmaken of selecteren waarin alle in dit venster getoonde instellingen zijn vastgelegd. HEIDENHAIN stelt twee standaardprofielen beschikbaar: ■ **DHCP-LAN**: instellingen voor de standaard TNC Ethernet-interface die in een standaard bedrijfsnetwerk moeten werken ■ **MachineNet**: instellingen voor de tweede, optionele Ethernet-interface voor configuratie van het machinenetwerk Met behulp van de bijbehorende knoppen kunnen de profielen worden opgeslagen, geladen en gewist
IP-adres	■ Optie **IP-adres automatisch opvragen**: de TNC moet het IP-adres van de DHCP-server opvragen ■ Optie **IP-adres handmatig instellen**: IP-adres en subnetmasker handmatig definiëren. Invoer: telkens vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. **160.1.180.20** en **255.255.0.0**

Instelling	Betekenis
Domain Name Server (DNS)	■ Optie **DNS automatisch opvragen**: de TNC moet het IP-adres van de Domain Name Server automatisch opvragen ■ Optie **DNS handmatig configureren**: IP-adressen van de server en domeinnaam handmatig invoeren
Default-gateway	■ Optie **Default GW automatisch opvragen**: de TNC moet de default-gateway automatisch opvragen ■ Optie **Default GW handmatig configureren**: IP-adressen van de default-gateway handmatig invoeren


▶ Wijzigingen met knop **OK** overnemen of met knop **Afbreken** niet accepteren

▶ Selecteer de tab **Internet**:

Instelling	Betekenis
Proxy	■ **Directe verbinding met het internet /NAT**: Internetaanvragen worden door de besturing doorgezonden naar de default-gateway en moeten daar via Network Address Translation worden doorgezonden (bijv. bij directe aansluiting op een modem) ■ **Proxy gebruiken**: **adres** en **poort** van de internet-router in het netwerk definiëren, bij de netwerkbeheerder opvragen
Tele-onderhoud	De machinefabrikant configureert hier de server voor tele-onderhoud. Wijzigingen uitsluitend in overleg met uw machinefabrikant uitvoeren

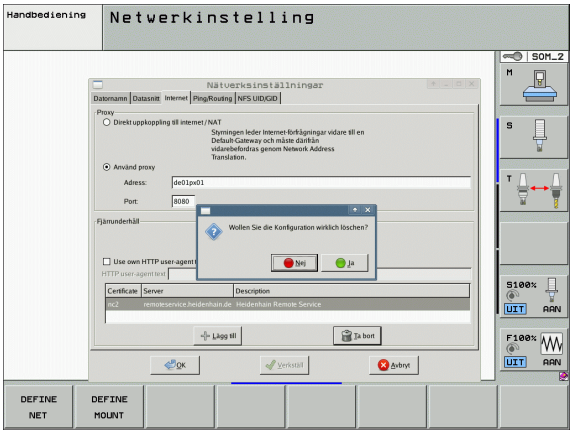


▶ Selecteer de tab **Ping/Routing** voor het invoeren van de ping- en routing-instellingen:

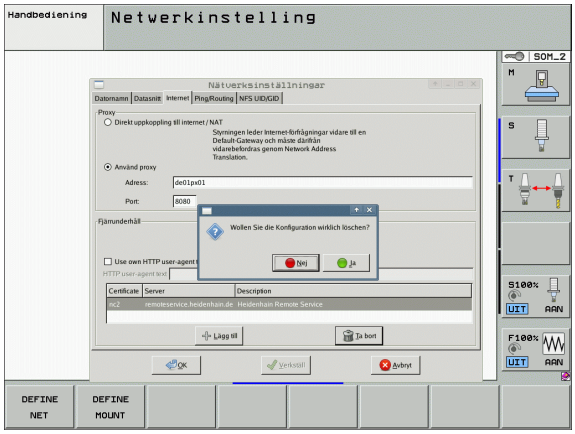

Instelling	Betekenis
Ping	In het invoerveld **Adres:** het IP-nummer invoeren waarvoor u een netwerkverbinding wilt controleren. Invoer: vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. **160.1.180.20**. Als alternatief kunt u ook de computernaam invoeren waarvan u de verbinding wilt controleren ■ Knop **Start**: controle starten, de TNC toont de statusinformatie in het pingveld ■ Knop **Stop**: controle beëindigen
Routing	Voor netwerkspecialisten: statusinformatie van het besturingssysteem over actuele routing ■ Knop **Actualiseren**: Routing actualiseren

▶ Selecteer de tab **NFS UID/GID** voor het invoeren van gebruikers- en groeps-ID's:

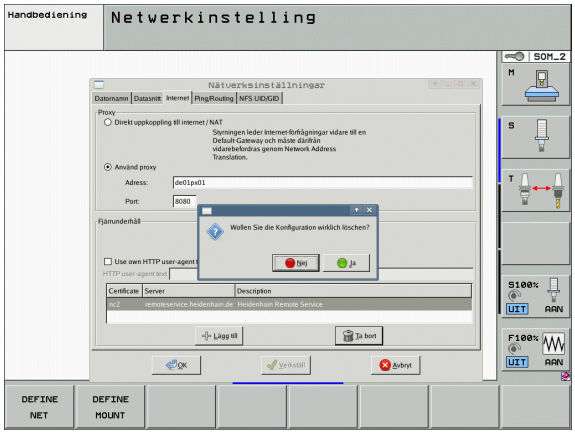


Instelling	Betekenis
UID/GID voor NFS-shares instellen	■ **User ID**: Definitie met welke user-identificatie de eindgebruiker in het netwerk toegang tot bestanden heeft. Waarde bij de netwerkspecialist opvragen ■ **Group ID**: Definitie met welke groepsidentificatie u in het netwerk toegang tot bestanden hebt. Waarde bij de netwerkspecialist opvragen

▶ Selecteer de tab **DHCP-server** om de DHCP-serverinstellingen van het machinenetwerk te configureren.


De configuratie van de DHCP-server is met een wachtwoord beveiligd. Neem a.u.b. contact op met uw machinefabrikant.


Instelling	Betekenis
DHCP-server actief op:	■ **IP-adressen vanaf**: definitie vanaf welk IP-adres de TNC de pool van de dynamische IP-adressen moet afleiden. De grijs weergegeven waarden neemt de TNC over uit het statische IP-adres van de gedefinieerde Ethernet-interface. Deze waarden kunnen niet worden gewijzigd. ■ **IP-adressen tot**: definitie tot welk IP-adres de TNC de pool van de dynamische IP-adressen moet afleiden. ■ **Lease Time (uren)**: tijd gedurende welke het dynamische IP-adres voor een client gereserveerd moet blijven. Wanneer een client zich binnen deze tijd aanmeldt, kent de TNC weer hetzelfde dynamische IP-adres toe. ■ **Domeinnaam**: Hier kunt u, indien nodig, een naam voor het machinenetwerk definiëren. Is noodzakelijk wanneer bijv. in het machinenetwerk en het externe netwerk dezelfde namen zijn toegekend. ■ **DNS naar extern doorsturen**: Wanneer **IP Forwarding** actief is (tab **Interfaces**) kunt u, wanneer de optie actief is, vastleggen dat de naamresolutie voor apparaten op het machinenetwerk ook door het externe netwerk kan worden gebruikt. ■ **DNS van extern doorsturen**: Wanneer **IP Forwarding** actief is (tab **Interfaces**) kunt u, wanneer de optie actief is, vastleggen dat de TNS DNS-verzoeken van apparaten binnen het machinenetwerk ook naar de naamserver van het externe netwerk moet doorsturen, voor zover de DNS-server van de MC het verzoek niet kan beantwoorden. ■ Knop **Status**: overzicht van de apparaten oproepen die in het machinenetwerk een dynamisch IP-adres hebben. Bovendien kunt u instellingen voor deze apparaten uitvoeren ■ Knop **Uitgebreide opties**: Uitgebreide instelmogelijkheden voor de DNS-/DHCP-server. ■ Knop **Standaardwaarden instellen**: fabrieksinstellingen instellen.

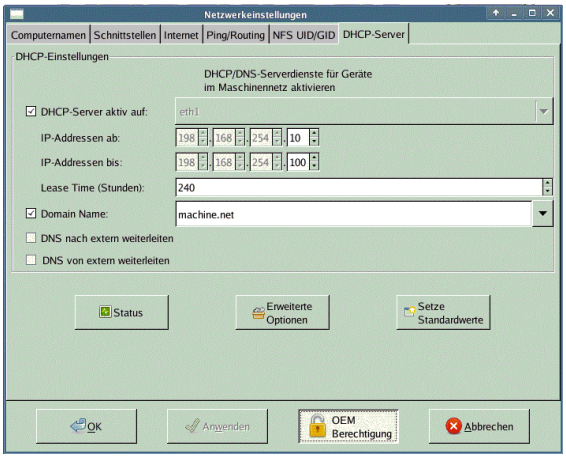

De voor de apparatuur specifieke netwerkinstellingen

- Druk op de softkey DEFINE MOUNT voor het invoeren van de voor de apparatuur specifieke netwerkinstellingen. Er kunnen willekeurig veel netwerkinstellingen worden vastgelegd, maar er kunnen slechts maximaal 7 netwerkinstellingen tegelijkertijd beheerd worden

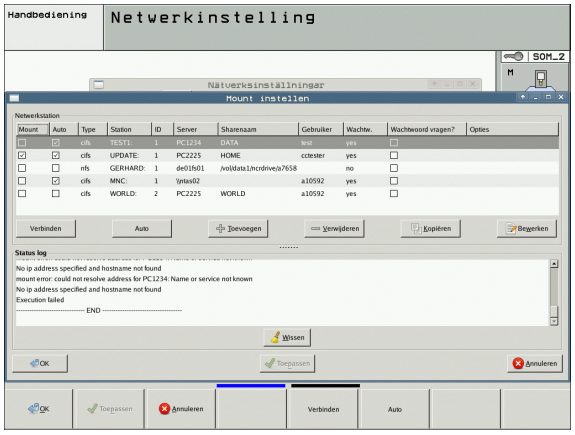

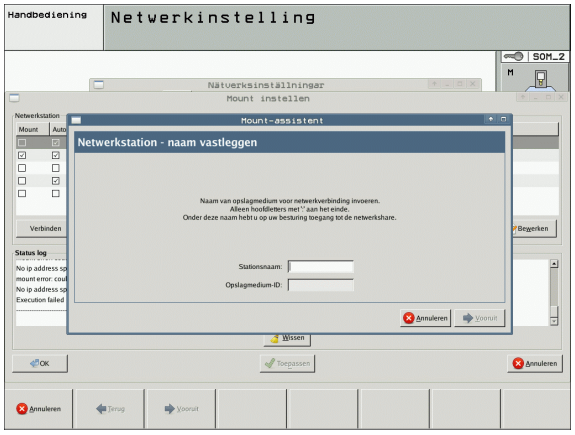

Instelling	Betekenis
Netwerkstation	Lijst met alle gekoppelde netwerkstations. In de kolommen toont de TNC de desbetreffende status van de netwerkverbindingen: ■ **Mount**: netwerkstation gekoppeld/niet gekoppeld ■ **Auto**: netwerkstation moet automatisch/handmatig worden gekoppeld ■ **Type**: type netwerkverbinding. Mogelijk zijn cifs en nfs ■ **Station**: aanduiding van het station op de TNC ■ **ID**: interne ID waarmee wordt aangegeven dat u meerdere verbindingen via een mount-point hebt gedefinieerd ■ **Server**: naam van de server ■ **Sharenaam**: naam van de directory op de server waartoe de TNC toegang moet hebben ■ **Gebruiker**: naam van de gebruiker op het netwerk ■ **Wachtwoord**: netwerkstation wel of niet met wachtwoord beveiligd ■ **Wachtwoord vragen?**: bij het verbinden wel/niet om wachtwoord vragen ■ **Opties**: weergave van extra verbindingsopties Via de knop beheert u de netwerkstations. Om netwerkstations te kunnen toevoegen, gebruikt u de knop **Toevoegen**: de TNC start dan de verbindingswizard waarin u alle benodigde gegevens via dialogen kunt invoeren

iTNC direct met een Windows-pc verbinden

U kunt de iTNC ook direct met een pc verbinden die met een Ethernet-kaart is uitgerust. Laat deze instellingen door een netwerkspecialist uitvoeren. U moet eventueel het IP-adres van uw pc aan het IP-adres van de iTNC laten aanpassen.

Voorwaarde:

De netwerkkaart moet reeds op de pc geïnstalleerd en gereed voor gebruik zijn.

Als de pc waarmee u de iTNC wilt verbinden al in uw interne netwerk is opgenomen, moet u het pc-netwerkadres handhaven en het netwerkadres van de TNC aanpassen (zie "TNC configureren" op bladzijde 683).

17.7 PGM MGT configureren

Toepassing

Via de MOD-functie wordt vastgelegd welke directory's en bestanden door de TNC getoond moeten worden:

- Instelling **PGM MGT**: het nieuwe, met de muis bedienbare bestandsbeheer of het oude bestandsbeheer selecteren
- Instelling **Afhankelijke bestanden**: leg vast of afhankelijke bestanden wel of niet moeten worden weergegeven. Instelling **Handbediening** toont de afhankelijke bestanden, instelling **Automatisch** toont de afhankelijke bestanden niet



Meer informatie: Zie "Werken met bestandsbeheer", bladzijde 125.

Instelling PGM MGT wijzigen

- MOD-functie kiezen: MOD-toets indrukken
- Softkey RS232 RS422 INSTELL. indrukken
- Instelling PGM MGT selecteren: Cursor met de pijltoetsen op de instelling **PGM MGT** plaatsen, met de ENT-toets tussen **Uitgebreid 2** en **Uitgebreid 1** omschakelen

Het nieuwe bestandsbeheer (instelling **Uitgebreid 2**) biedt de volgende voordelen:

- Volledige muisbediening naast toetsbediening mogelijk
- Sorteerfunctie aanwezig
- Tekstinvoer synchroniseert de cursor op de eerstvolgende bestandsnaam
- Favorietenbeheer
- Configuratiemogelijkheid van de weer te geven informatie
- Datumformaat instelbaar
- Venstergroottes flexibel instelbaar
- Snelle bediening door gebruik van sneltoetsen mogelijk

Afhankelijke bestanden

Afhankelijke bestanden hebben naast de bestandsaanduiding ook de extensie **.SEC.DEP** (**SEC**tion = onderverdeling, **DEP**endent = afhankelijk). De volgende verschillende types zijn beschikbaar:

- **.H.SEC.DEP**
  De TNC genereert bestanden met de extensie **.SEC.DEP** wanneer u met de onderverdelingsfunctie werkt. Het bestand bevat informatie die de TNC nodig heeft om sneller van het ene naar het andere onderverdelingspunt te springen.
- **.T.DEP**: bestand GS-gebruik voor afzonderlijke klaartekstdialoogprogramma's (zie "Gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 205)
- **.P.T.DEP**: bestand GS-gebruik voor een compleet pallet
  De TNC genereert bestanden met de extensie **.P.T.DEP** als u in een werkstand Programma-afloop de gereedschapsgebruiktest (zie "Gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 205) voor een pallet-item van het actieve palletbestand uitvoert. Dit bestand bevat dan de som van de gebruiksduur van elk gereedschap dat u binnen de pallet gebruikt.
- **.H.AFC.DEP**: bestand waarin de TNC de regelparameters voor de adaptieve aanzetregeling AFC opslaat (zie "Adaptieve aanzetregeling AFC (software-optie)" op bladzijde 447)
- **.H.AFC2.DEP**: bestand waarin de TNC statistische gegevens van de adaptieve aanzetregeling AFC opslaat (zie "Adaptieve aanzetregeling AFC (software-optie)" op bladzijde 447)

MOD-instelling van afhankelijke bestanden wijzigen

- Bestandsbeheer in de werkstand Programmeren/bewerken kiezen: toets PGM MGT indrukken
- MOD-functie kiezen: MOD-toets indrukken
- Instelling Afhankelijke bestanden kiezen: cursor met pijltoetsen op instelling **Afhankelijke bestanden** plaatsen, met ENT-toets tussen **AUTOMATISCH** en **HANDBEDIENING** omschakelen



Afhankelijke bestanden zijn alleen in bestandsbeheer zichtbaar wanneer de instelling HANDBEDIENING is gekozen.

Indien er bestanden bestaan die van een ander bestand afhankelijk zijn, toont de TNC in de statuskolom van bestandsbeheer een **+**-teken (alleen als **Afhankelijke bestanden** op **AUTOMATISCH** is ingesteld).

17.8 Machinespecifieke gebruikerparameters

Toepassing


Om de gebruiker in staat te stellen machinespecifieke functies in te stellen, kan uw machinefabrikant maximaal 16 machineparameters als gebruikerparameters definiëren.



Niet alle TNC's beschikken over deze functie. Raadpleeg uw machinehandboek.

17.9 Onbewerkt werkstuk in het werkbereik weergeven

Toepassing

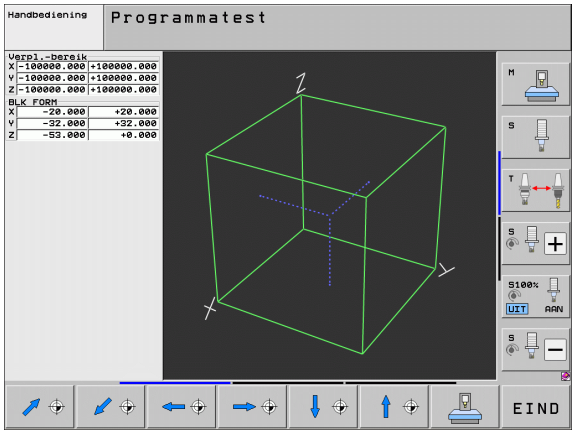

In de werkstand Programmatest kan de positie van het onbewerkte werkstuk in het werkbereik van de machine grafisch gecontroleerd en de bewaking van het werkbereik in de werkstand Programmatest geactiveerd worden.

De TNC toont een transparant rechthoekig blok als werkbereik, waarvan de afmetingen in de tabel **Verplaatsingsbereik** zijn vermeld (standaardkleur: groen). De afmetingen van het werkbereik haalt de TNC uit de machineparameters voor het actieve verplaatsingsbereik. Omdat het verplaatsingsbereik in het referentiesysteem van de machine is vastgelegd, komt het nulpunt van het rechthoekige blok overeen met het machinenulpunt. U kunt de positie van het machinenulpunt in het rechthoekige blok zichtbaar maken door op softkey M91 (2e softkeybalk) te drukken (standaardkleur: wit).

Een ander transparant rechthoekig blok stelt het onbewerkte werkstuk voor, waarvan de afmetingen in de tabel **BLK FORM** zijn vermeld (standaardkleur: blauw). De TNC ontleent de afmetingen aan de definitie van het onbewerkte werkstuk van het geselecteerde programma. Het rechthoekige blok van het onbewerkte werkstuk definieert het invoer-coördinatensysteem, waarvan het nulpunt zich in het rechthoekige blok van het verplaatsingsbereik bevindt. U kunt de positie van het actieve nulpunt binnen het verplaatsingsbereik zichtbaar maken door op de softkey "Werkstuknulpunt weergeven" (2e softkeybalk) te drukken.

Waar het onbewerkte werkstuk zich in het werkbereik bevindt, is normaal gesproken voor de programmatest niet van belang. Als er echter programma's worden getest die verplaatsingen met M91 of M92 bevatten, moet het onbewerkte werkstuk "grafisch" zodanig worden verplaatst dat de contour niet wordt beschadigd. Maak hiervoor gebruik van de softkeys in de volgende tabel.

Wanneer u een grafische botsingstest wilt uitvoeren (software-optie), moet u het referentiepunt eventueel grafisch zo verplaatsen dat er geen botsingswaarschuwingen optreden.

Met de softkey "Werkstuknulpunt in werkbereik weergeven" kunt u de positie van het onbewerkte werkstuk in het machinecoördinatensysteem laten weergeven. Op deze coördinaten moet u dan uw werkstuk op de machinetafel plaatsen, om ervoor te zorgen dat bij het afwerken en de botsingstest dezelfde omstandigheden gelden.

U kunt bovendien de bewaking van het werkbereik voor de werkstand Programmatest activeren, om het programma met het actuele referentiepunt en de actieve verplaatsingsbereiken te testen (zie onderstaande tabel, laatste regel).

Functie	Softkey
Onbewerkt werkstuk naar links verschuiven	
Onbewerkt werkstuk naar rechts verschuiven	
Onbewerkt werkstuk naar voren verschuiven	
Onbewerkt werkstuk naar achteren verschuiven	
Onbewerkt werkstuk naar boven verschuiven	
Onbewerkt werkstuk naar onder verschuiven	
Onbewerkt werkstuk gerelateerd aan het vastgelegde referentiepunt tonen: De TNC neemt het actieve referentiepunt (preset) over en de actieve eindschakelaarposities uit de machinewerkstanden in de Programmatest	
Totale verplaatsingsbereik gerelateerd aan het weergegeven onbewerkte werkstuk tonen	
Machinenulpunt in het werkbereik tonen	
Door de machinefabrikant vastgelegde positie (bijv. gereedschapswisselpositie) in werkbereik tonen	
Werkstuknulpunt in het werkbereik tonen	
Bewaking van het werkbereik bij programmatest inschakelen (AAN)/uitschakelen (UIT)	

Volledige weergave roteren

Op de derde softkeybalk beschikt u over functies waarmee u de volledige weergave kunt roteren en kantelen:

Functie	Softkeys
Weergave verticaal roteren	 
Weergave horizontaal kantelen	 


17.10 Digitale uitlezing selecteren

Toepassing

Voor de handbediening en de programma-afloop-werkstanden kan de weergave van de coördinaten worden beïnvloed:

De afbeelding rechts toont verschillende posities van het gereedschap

1 uitgangspositie
2 eindpositie van het gereedschap
3 werkstuknulpunt
4 machinenulpunt

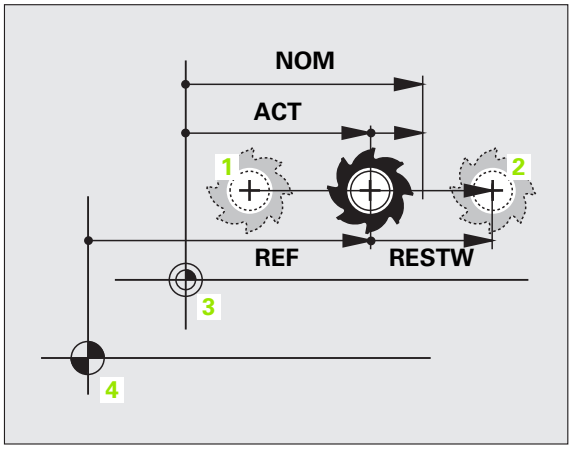

Voor de digitale uitlezingen van de TNC kunnen onderstaande coördinaten worden geselecteerd:

Functie	Weergave
Actuele positie; positie waar het gereedschap op dat moment is	ACT
Referentiepositie; actuele positie gerelateerd aan het machinenulpunt	REF
Sleepfout; verschil tussen nominale en actuele positie	VLGFT
Nominale positie; door de TNC actueel vooraf vastgelegde waarde	NOM
Restweg tot geprogrammeerde positie in het machinecoördinatensysteem; verschil tussen actuele en eindpositie	RESTW
Restweg tot geprogrammeerde positie in het actieve (evt. gezwenkte) machinecoördinatensysteem; verschil tussen actuele en eindpositie	RW-3D
Verplaatsingen die met de functie Handwiel-override (M118) zijn uitgevoerd (alleen digitale uitlezing 2)	M118

Met de MOD-functie Digitale uitlezing 1 wordt de digitale uitlezing in de statusweergave gekozen.

Met de MOD-functie Digitale uitlezing 2 wordt de digitale uitlezing in de additionele statusweergave gekozen.

17.11 Maateenheid selecteren

Toepassing

Met deze MOD-functie wordt vastgelegd of de TNC de coördinaten in mm of inch moet weergeven.

- Metrisch maatsysteem: bijv. X = 15,789 (mm) MOD-functie wissel mm/inch = mm. Weergave met 3 plaatsen achter de komma
- Inch-systeem: bijv. X = 0,6216 (inch) MOD-functie wissel mm/inch = inch. Weergave met 4 plaatsen achter de komma

Wanneer de inch-weergave actief is, toont de TNC tevens de aanzet in inch/min. In een inch-programma moet de aanzet met factor 10 groter worden ingevoerd.

17.12 Programmeertaal voor $MDI selecteren

Toepassing

Met de MOD-functie Programma-invoer wordt de programmering van het bestand $MDI omgeschakeld.

- $MDI.H in klaartekstdialoog programmeren:
  Programma-invoer: HEIDENHAIN
- $MDI.I volgens DIN/ISO programmeren:
  Programma-invoer: ISO

17.13 Askeuze voor het genereren van een L-regel

Toepassing

In het invoerveld voor de askeuze wordt vastgelegd welke coördinaten van de actuele gereedschapspositie in een **G01**-regel worden overgenomen. Een afzonderlijke **L**-regel wordt met de toets "Actuele positie overnemen" gegenereerd. De keuze van de assen geschiedt net als bij machineparameters op basis van bits:

Askeuze %11111: X-, Y-, Z-, IVe, Ve as overnemen

Askeuze %01111: X, Y, Z, IVe as overnemen

Askeuze %00111: X-, Y-, Z-as overnemen

Askeuze %00011: X-, Y-as overnemen

Askeuze %00001: X-as overnemen


17.14 Begrenzingen van het verplaatsingsbereik invoeren, weergave van het nulpunt

Toepassing

Binnen het maximale verplaatsingsbereik kan de daadwerkelijke productieve verplaatsing voor de coördinatenassen worden beperkt.

Toepassingsvoorbeeld: verdeelapparaat tegen botsing beveiligen.

Het maximale verplaatsingsbereik wordt d.m.v. software-eindschakelaars begrensd. De daadwerkelijk productieve verplaatsing wordt d.m.v. de MOD-functie VERPLAATSINGSBEREIK beperkt: daarbij worden de maximale waarden in positieve en negatieve richting van de assen gerelateerd aan het machinenulpunt ingevoerd. Wanneer uw machine over meerdere verplaatsingsbereiken beschikt, dan kan de begrenzing voor elk verplaatsingsbereik apart ingesteld worden (softkey VERPLAATSINGSBEREIK (1) t/m VERPLAATSINGSBEREIK (3)).

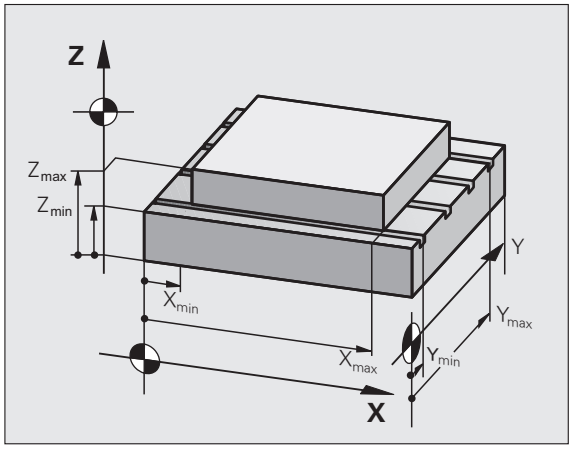

Werken zonder begrenzing van het verplaatsingsbereik


Voor coördinatenassen die zonder begrenzingen van het verplaatsingsbereik moeten worden verplaatst, wordt de maximale verplaatsing van de TNC (+/- 99999 mm) als VERPLAATSINGSBEREIK ingevoerd.

Maximaal verplaatsingsbereik bepalen en invoeren

- Digitale uitlezing REF selecteren
- Gewenste positieve en negatieve eindposities van de X-, Y- en Z-as benaderen
- Waarden met voorteken noteren
- MOD-functies kiezen: MOD-toets indrukken

EINDSCHAK.

- Begrenzing van het verplaatsingsbereik invoeren: softkey VERPLAATSINGSBEREIK indrukken. Genoteerde waarden voor de assen als begrenzingen invoeren.
- MOD-functie verlaten: softkey EINDE indrukken

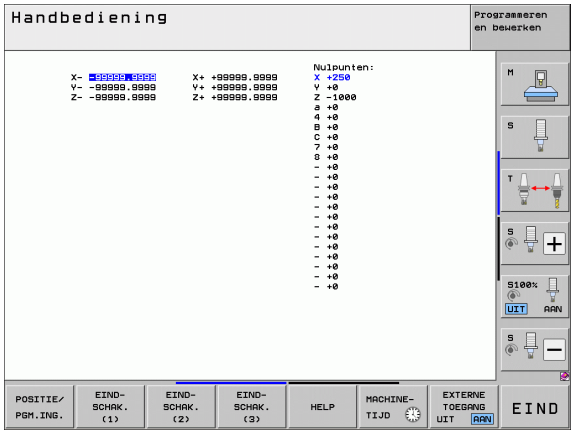

Bij begrenzingen van verplaatsingsbereiken wordt met actieve gereedschapsradiuscorrecties geen rekening gehouden.

Met begrenzingen van het verplaatsingsbereik en software-eindschakelaars wordt rekening gehouden, nadat de referentiepunten gepasseerd zijn.

Referentiepuntweergave

De rechtsboven op het beeldscherm getoonde waarden bepalen het op dat moment actieve referentiepunt. Het referentiepunt kan handmatig vastgelegd of uit de preset-tabel geactiveerd zijn. Het referentiepunt kan niet in het beeldschermmenu worden veranderd.




De getoonde waarden zijn afhankelijk van uw machineconfiguratie.

17.15 HELP-bestanden weergeven

Toepassing

HELP-bestanden ondersteunen de gebruiker in situaties waarbij vastgelegde handelwijzen, bijv. het terugtrekken van de machine na een stroomonderbreking, vereist zijn. Ook additionele functies kunnen in een HELP-bestand worden beschreven. De afbeelding rechts geeft een HELP-bestand weer.

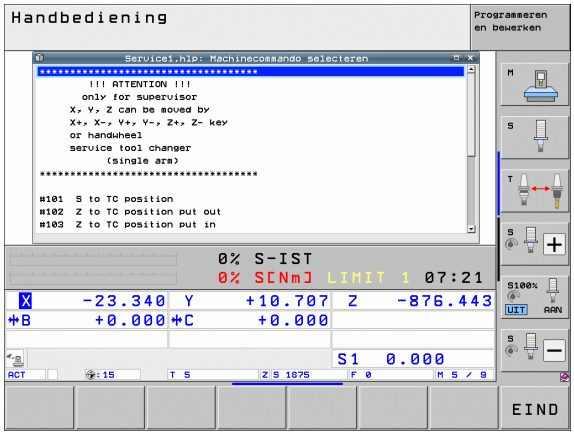

De HELP-bestanden zijn niet op elke machine beschikbaar. Uw machinefabrikant kan hierover nadere informatie geven.

HELP-BESTANDEN selecteren

- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken

HELP


- Het laatst geactiveerde HELP-bestand kiezen: softkey HELP indrukken
- Indien nodig, bestandsbeheer oproepen (toets PGM MGT) en een ander HELP-bestand selecteren

17.16 Bedrijfstijden tonen

Toepassing

Via de softkey MACHINETIJD kunnen verschillende bedrijfstijden getoond worden:

Bedrijfstijd	Betekenis
Besturing aan	Bedrijfstijd van de besturing sinds de inbedrijfstelling
Machine aan	Bedrijfstijd van de machine sinds de inbedrijfstelling
Programma-afloop	Bedrijfstijd voor gestuurd bedrijf sinds de inbedrijfstelling

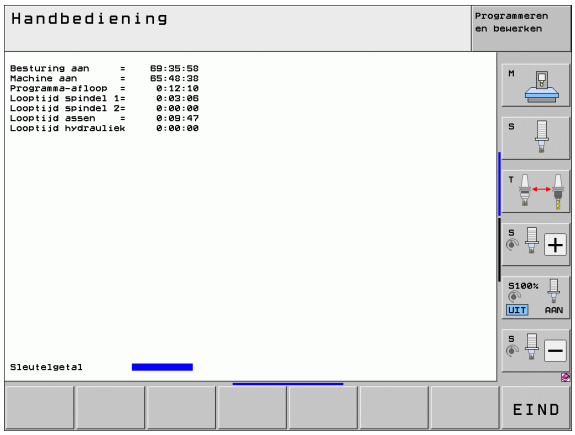

De machinefabrikant kan nog andere tijden laten weergeven. Raadpleeg het machinehandboek!

Onderaan het beeldscherm kunt u een sleutelgetal invoeren waarmee de TNC de opgegeven tijden terugzet. Uw machinefabrikant bepaalt welke tijden de TNC precies terugzet. Raadpleeg het machinehandboek!

17.17 Opslagmedium controleren

Toepassing

Met de softkey BESTANDSSYSTEEM CONTROLEREN kunt u voor de TNC- en PLC-partitie de harde schijf controleren en automatisch laten repareren.

De systeempartitie van de TNC wordt telkens gecontroleerd wanneer de besturing opnieuw wordt gestart. De TNC geeft fouten op de systeempartitie aan met een desbetreffende foutmelding.

Controle van opslagmedium uitvoeren

Let op: botsingsgevaar!

Zet de machine in de modus NOODSTOP, voordat u met het controleren van het opslagmedium begint. Voorafgaand aan de controle, start de TNC de software opnieuw!

- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Diagnosefuncties kiezen: softkey DIAGNOSE indrukken

DIAGNOSE

- Test van opslagmedium starten: softkey BESTANDSSYSTEEM CONTROLEREN indrukken


BESTANDS-SYSTEEM CONTROL.

- Het starten van de controle met de softkey JA nogmaals bevestigen: met de functie wordt de TNC-software afgesloten en wordt begonnen met de controle van het opslagmedium. De controle kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal en de grootte van de bestanden die u op de harde schijf hebt opgeslagen
- Aan het einde van de controle toont de TNC een venster met de controleresultaten. De TNC schrijft de resultaten ook naar het logboek van de besturing
- TNC-software opnieuw starten: ENT-toets indrukken

17.18 Systeemtijd instellen

Toepassing

Via de softkey DATUM/TIJD INSTELLEN kan de tijdzone, de datum en de systeemtijd worden ingesteld.

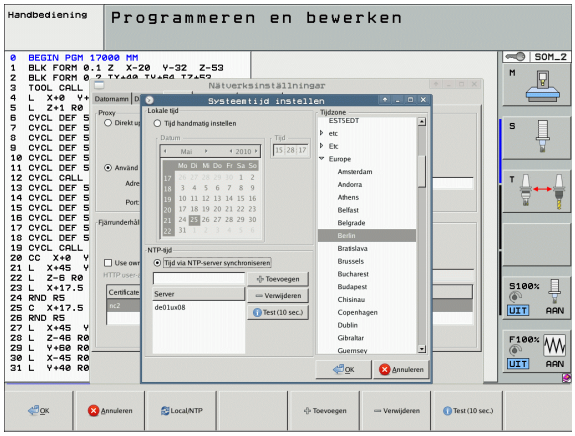

Instellingen uitvoeren

Als u de tijdzone, datum of systeemtijd verandert, dan moet de TNC opnieuw worden opgestart. De TNC geeft in deze gevallen bij het sluiten van het venster een waarschuwing.

- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DATUM/ TIJD INSTELLEN


- Tijdzonevenster tonen: softkey TIJDZONE INSTELLEN indrukken
- In het rechtergedeelte met een muisklik de tijdzone kiezen waarin u zich bevindt
- In het linkergedeelte van het aparte venster selecteren of u de tijd handmatig wilt instellen (optie **Tijd handmatig instellen** inschakelen), of dat de TNC de tijd met een server moet synchroniseren (optie **Tijd via NTP-server synchroniseren** inschakelen)
- Indien nodig, de tijd aanpassen door een andere waarde in te voeren
- Instellingen opslaan: op de knop **OK** klikken
- Wijzigingen niet accepteren en dialoog afbreken: op knop **Afbreken** klikken

17.19 Teleservice

Toepassing

De teleservice-functies worden door de machinefabrikant vrijgegeven en vastgelegd. Raadpleeg het machinehandboek!

De TNC stelt twee softkeys voor teleservice beschikbaar, zodat twee verschillende servicestations kunnen worden ingericht.

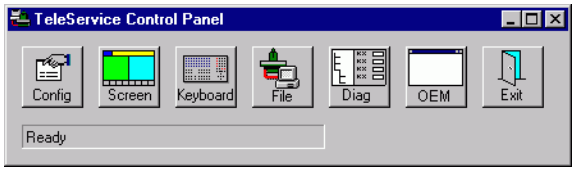

De TNC biedt de mogelijkheid van teleservice. Hiervoor moet uw TNC van een Ethernet-kaart voorzien zijn, waarmee een grotere data-overdrachtssnelheid kan worden bereikt dan via de seriële interface RS-232-C.

Met de TeleService-software van HEIDENHAIN kan uw machinefabrikant dan ten behoeve van de diagnose via een ISDN-modem een verbinding met TNC tot stand brengen. De volgende functies zijn beschikbaar:

- Online-beeldschermoverdracht
- Opvragen van machinetoestanden
- Overdracht van bestanden
- Afstandsbediening van de TNC

Teleservice oproepen/afsluiten

- Willekeurige machinewerkstand selecteren
- MOD-functie kiezen: MOD-toets indrukken



- Verbinding met servicestation tot stand brengen: softkey SERVICE resp. SUPPORT op AAN zetten. De TNC beëindigt de verbinding automatisch, wanneer gedurende een door de machinefabrikant vastgelegde tijd (standaard: 15 min) geen gegevensoverdracht heeft plaatsgevonden
- Verbinding met servicestation verbreken: softkey SERVICE resp. SUPPORT op UIT zetten. De TNC beëindigt na ca. 1 minuut de verbinding

17.20 Externe toegang

Toepassing



De machinefabrikant kan de externe toegangsmogelijkheden via de LSV-2-interface configureren. Raadpleeg het machinehandboek!

Met de softkey EXTERNE TOEGANG kan de toegang via de LSV-2-interface worden vrijgegeven of geblokkeerd.

Via een registratie in het configuratiebestand TNC.SYS kan een directory met de eventuele subdirectory's door middel van een wachtwoord worden beveiligd. Indien u via de LSV-2-interface toegang tot de gegevens uit deze directory wilt krijgen, wordt er naar het wachtwoord gevraagd. In het configuratiebestand TNC.SYS moeten het pad en het wachtwoord voor de externe toegang worden vastgelegd.



Het bestand TNC.SYS moet in de root-directory TNC:\ opgeslagen zijn.

Als u alleen een registratie voor het wachtwoord toekent, wordt het gehele station TNC:\ beveiligd.

Gebruik voor de data-overdracht de geactualiseerde versies van de HEIDENHAIN-software TNCremo of TNCremoNT.

Invoer in TNC.SYS	Betekenis
REMOTE.PERMISSION=	Toegang LSV-2 alleen toestaan voor gedefinieerde computers. Lijst met computernamen definiëren
REMOTE.TNCPASSWORD=	Wachtwoord voor toegang LSV-2
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=	Te beveiligen pad

Voorbeeld voor TNC.SYS

```
REMOTE.PERMISSION=PC2225;PC3547
REMOTE.TNCPASSWORD=KR1402
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=TNC:\RK
```

Externe toegang toestaan/blokkeren

- Willekeurige machinewerkstand selecteren
- MOD-functie kiezen: MOD-toets indrukken



- Verbinding met TNC toestaan: softkey EXTERNE TOEGANG op AAN zetten. De TNC staat de toegang tot gegevens via de LSV-2-interface toe. Indien u toegang wilt krijgen tot een directory die in het configuratiebestand TNC.SYS is aangegeven, wordt er naar het wachtwoord gevraagd
- Verbinding met TNC blokkeren: softkey EXTERNE TOEGANG op UIT zetten. De TNC blokkeert de toegang via de LSV-2-interface

17.21 Hostcomputermodus

Toepassing

De machinefabrikant definieert de instellingen en functies van de hostcomputermodus. Raadpleeg het machinehandboek!

Met de softkey HOSTCOMPUTERMODUS geeft u een externe hostcomputer de opdracht om bijv. gegevens naar de besturing te verzenden.

Externe toegang toestaan/blokkeren

- Werkstand **Programmeren/bewerken** of **Programmatest** selecteren
- MOD-functie kiezen: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

HOST-COMP.-MODUS

- Hostcomputermodus activeren: de TNC toont een lege beeldschermpagina
- Hostcomputermodus afsluiten: softkey END indrukken

Houd er rekening mee dat uw machinefabrikant kan vastleggen dat u de hostcomputermodus niet handmatig mag afsluiten. Raadpleeg het machinehandboek.

Houd er rekening mee dat uw machinefabrikant kan vastleggen dat de hostcomputermodus ook extern automatisch kan worden geactiveerd. Raadpleeg het machinehandboek.

17.22 Draadloos handwiel HR 550 FS configureren

Toepassing

Via de softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN kunt u het draadloze handwiel HR 550 FS configureren. De volgende functies zijn beschikbaar:


- Handwiel aan een bepaalde handwielhouder toewijzen
- Radiografisch kanaal instellen
- Analyse van het frequentiespectrum om het best mogelijke radiografisch kanaal te kunnen bepalen
- Zendvermogen instellen
- Statistische informatie over transmissiekwaliteit

Handwiel aan een bepaalde handwielhouder toewijzen

- Controleer of de handwielhouder met de besturingshardware is verbonden
- Plaats het draadloze handwiel dat u aan de handwielhouder wil toewijzen in de handwielhouder
- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN

- Configuratiemenu voor draadloos handwiel selecteren: softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN indrukken
- Klik op de knop **HW toewijzen**: de TNC slaat het serienummer van het geplaatste draadloze handwiel op en toont dit in het configuratievenster links naast de knop **HW toewijzen**
- Configuratie opslaan en configuratiemenu verlaten: knop **EINDE** indrukken

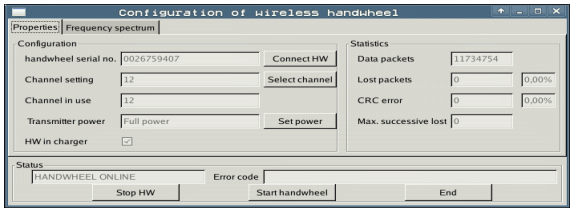


Radiokanaal instellen


Bij het automatisch starten van het draadloze handwiel probeert de TNC het radiografisch kanaal te selecteren dat het beste radiosignaal levert. Wanneer u het radiografisch kanaal zelf wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN


- Configuratiemenu voor draadloos handwiel selecteren: softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN indrukken
- Met een muisklik de tab **Frequentiespectrum** selecteren
- Klik op de knop **HW stoppen**: de TNC stopt de verbinding met het draadloze handwiel en bepaalt het actuele frequentiespectrum voor alle 16 beschikbare kanalen
- Kanaalnummer van het kanaal met het minste radiografisch verkeer (kleinste balk) noteren
- Via de knop **Handwiel starten** het draadloze handwiel weer activeren
- Met een muisklik de tab **Eigenschappen** selecteren
- Klik op de knop **Kanaal kiezen**: de TNC toont alle beschikbare kanaalnummers. Selecteer met de muis het kanaalnummer waarvoor de TNC het minste radiografisch verkeer heeft vastgesteld
- Configuratie opslaan en configuratiemenu verlaten: knop **EINDE** indrukken

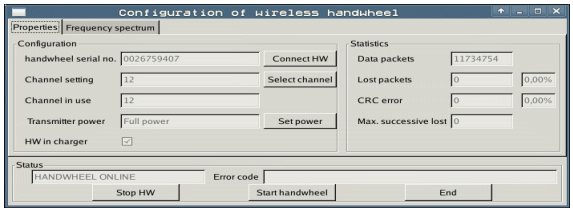

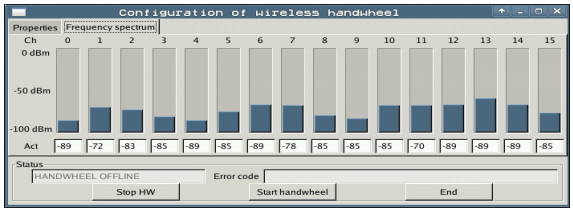

Zendvermogen instellen

Bedenk dat het reduceren van het zendvermogen een geringere reikwijdte van het draadloze handwiel betekent.

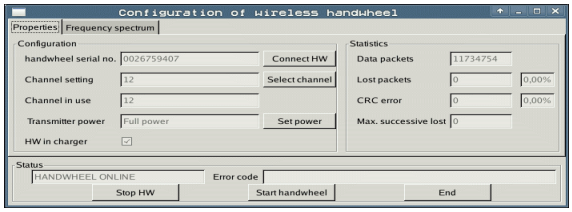


- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN

- Configuratiemenu voor draadloos handwiel selecteren: softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN indrukken
- Klik op de knop **Vermogen inst.**: de TNC toont de drie beschikbare vermogensinstellingen. Selecteer met de muis de gewenste instelling
- Configuratie opslaan en configuratiemenu verlaten: knop **EINDE** indrukken

Statistiek

Onder **Statistiek** toont de TNC informatie over de transmissiekwaliteit.

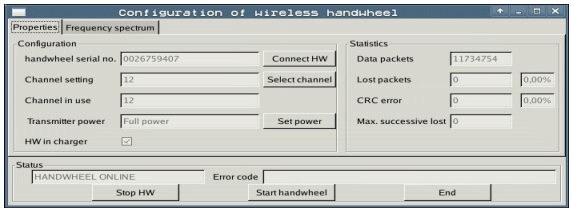

Het draadloze handwiel reageert in geval van een beperkte ontvangstkwaliteit, waarbij een correcte, veilige stop van de assen niet meer kan worden gewaarborgd, met een noodstopreactie.

De getoonde waarde **Max. serie verloren** duidt op een beperkte ontvangstkwaliteit. Toont de TNC tijdens normale werking van het draadloze handwiel binnen de gewenste gebruiksradius hier herhaaldelijk waarden van meer dan 2, dan bestaat er een verhoogd risico van ongewenst verbreken van de verbinding. Dit kan worden verholpen door het zendvermogen te verhogen, maar ook door om te schakelen naar een minder vaak gebruikt kanaal.

Probeer in dergelijke gevallen de transmissiekwaliteit te verbeteren door een ander kanaal te kiezen (zie "Radiokanaal instellen" op bladzijde 712) of het zendvermogen te verhogen (zie "Zendvermogen instellen" op bladzijde 713).


U kunt de statistische gegevens als volgt laten weergeven:

- MOD-functie selecteren: MOD-toets indrukken
- Softkeybalk doorschakelen

DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN

- Configuratiemenu voor draadloos handwiel selecteren: softkey DRAADLOOS HANDWIEL INSTELLEN indrukken: de TNC toont het configuratiemenu met de statistische gegevens

17.22 Draadloos handwiel HR 550 FS configureren

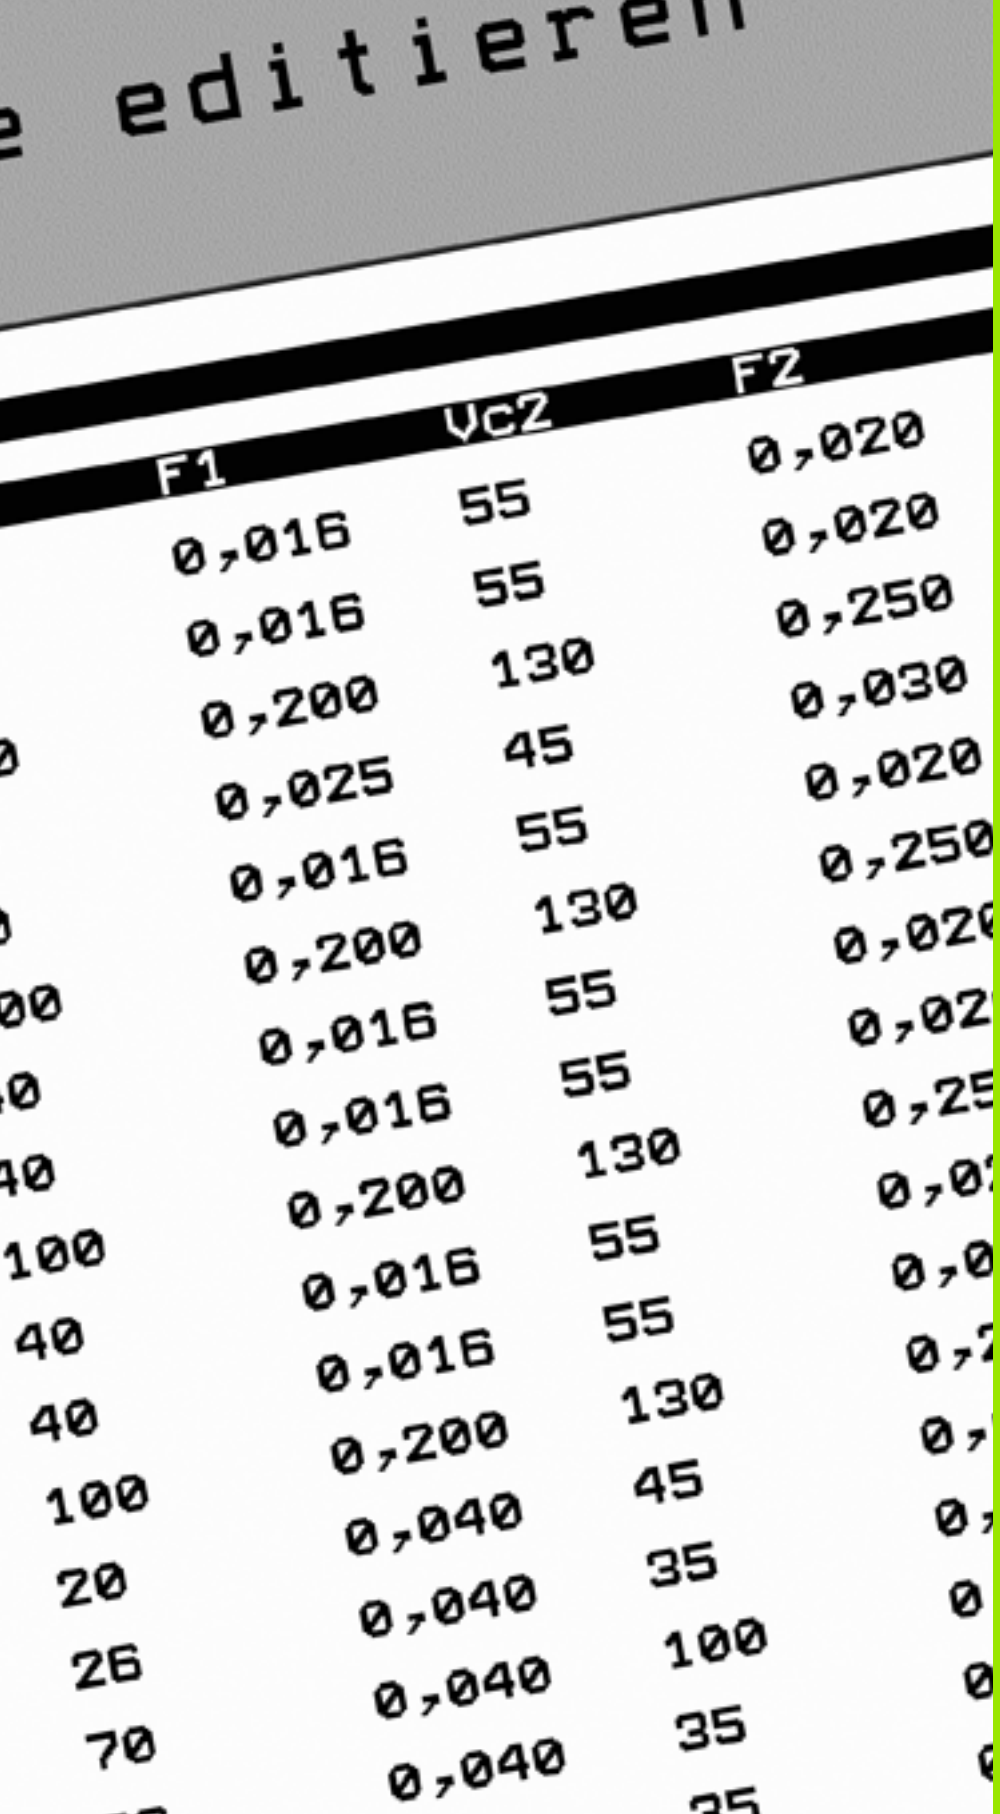

18

Tabellen en overzichten

18.1 Algemene gebruikerparameters

Algemene gebruikerparameters zijn machineparameters die het gedrag van de TNC beïnvloeden.

Typische gebruikerparameters zijn bijv.

- de dialoogtaal
- het gedrag van de interface
- verplaatsingssnelheden
- uitvoering van de bewerkingen
- werking van de override

Invoermogelijkheden voor machineparameters

Machineparameters kunnen willekeurig geprogrammeerd worden als

- **Decimale getallen**
  Getalwaarde direct invoeren
- **Tweetallige/binaire getallen**
  Procentteken "%" vóór getalwaarde invoeren
- **Hexadecimale getallen**
  Dollarteken "$" vóór getalwaarde invoeren

Voorbeeld:

In plaats van het decimale getal 27 kan ook het binaire getal %11011 of het hexadecimale getal $1B worden ingevoerd.

De afzonderlijke machineparameters mogen gelijktijdig in de verschillende numerieke systemen worden ingevoerd.

Sommige machineparameters hebben meerdere functies. De invoerwaarde van deze machineparameters volgt uit de som van ingevoerde afzonderlijke waarden die met een + zijn gemarkeerd.

Algemene gebruikerparameters selecteren

Algemene gebruikerparameters worden in de MOD-functies met het sleutelgetal 123 gekozen.



In de MOD-functies zijn ook machinespecifieke GEBRUIKERPARAMETERS beschikbaar.

Lijst met algemene gebruikerparameters

Externe data-overdracht	
TNC-interfaces EXT1 (5020.0) en EXT2 (5020.1) aan het externe apparaat aanpassen	**MP5020.x** 7 gegevensbits (ASCII-code, 8.bit = pariteit): **bit 0 = 0** 8 gegevensbits (ASCII-code, 9.bit = pariteit): **bit 0 = 1** Block-Check-Character (BCC) willekeurig: **bit 1 = 0** Block-Check-Character (BCC) stuurteken niet toegestaan: **bit 1 = 1** Overdrachtsstop d.m.v. RTS actief: **bit 2 = 1** Overdrachtsstop d.m.v. RTS niet actief: **bit 2 = 0** Overdrachtsstop d.m.v. DC3 actief: **bit 3 = 1** Overdrachtsstop d.m.v. DC3 niet actief: **bit 3 = 0** Tekenpariteit even: **bit 4 = 0** Tekenpariteit oneven: **bit 4 = 1** Tekenpariteit niet gewenst: **bit 5 = 0** Tekenpariteit gewenst: **bit 5 = 1** Aantal stopbits dat aan het einde van een teken wordt verzonden: 1 stopbit: **bit 6 = 0** 2 stopbits: **bit 6 = 1** 1 stopbit: **bit 7 = 1** 1 stopbit: **bit 7 = 0** Voorbeeld: TNC-data-interface EXT2 (MP 5020.1) aan externe randapparatuur met de volgende instelling aanpassen: 8 gegevensbits, BCC willekeurig, overdrachtsstop d.m.v. DC3, even tekenpariteit, tekenpariteit gewenst, 2 stopbits Invoer voor **MP 5020.1**: **%01101001**
Type interface voor EXT1 (5030.0) en EXT2 (5030.1) vastleggen	**MP5030.x** Standaardoverdracht: **0** Interface voor bloksgewijze overdracht: **1**

Tastsystemen	
Type overdracht selecteren	**MP6010** Tastsysteem met kabeloverdracht: **0** Tastsysteem met infrarood-overdracht: **1**
Tastaanzet voor schakelend tastsysteem	**MP6120** **1** t/m **3 000** [mm/min]
Maximale verplaatsing tot de tastpositie	**MP6130** **0,001** t/m **99 999,9999** [mm]
Veiligheidsafstand tot tastpositie bij automatisch meten	**MP6140** **0,001** t/m **99 999,9999** [mm]

Tastsystemen	
IJlgang voor het tasten voor schakelend tastsysteem	**MP6150** **1** t/m **300 000** [mm/min]
Voorpositioneren met machine-ijlgang	**MP6151** Voorpositioneren met snelheid uit **MP6150**: **0** Voorpositioneren met machine-ijlgang: **1**
Middenverstelling tastsysteem meten bij kalibreren van schakelend tastsysteem	**MP6160** Geen rotatie van 180° van het tastsysteem bij het kalibreren: **0** M-functie voor een rotatie van 180° van het tastsysteem bij het kalibreren: **1** t/m **999**
M-functie om infraroodtaster vóór elke meting te oriënteren	**MP6161** Functie niet actief: **0** Oriëntatie direct via de NC: **-1** M-functie voor oriëntatie van het tastsysteem: **1 t/m 999**
Oriëntatiehoek voor de infraroodtaster	**MP6162** **0** t/m **359,9999** [°]
Verschil tussen actuele oriëntatiehoek en oriëntatiehoek uit MP 6162 van waaraf een spiloriëntatie moet worden uitgevoerd	**MP6163** **0** t/m **3,0000** [°]
Automatisch bedrijf: infraroodtaster vóór het tasten automatisch op de geprogrammeerde tastrichting instellen	**MP6165** Functie niet actief: **0** Infraroodtaster oriënteren: **1**
Handbediening: tastrichting rekening houdend met een actieve basisrotatie corrigeren	**MP6166** Functie niet actief: **0** Rekening houden met basisrotatie: **1**
Meervoudig meten voor programmeerbare tastfunctie	**MP6170** **1** tot **3**
Betrouwbaarheidsbereik voor meervoudige meting	**MP6171** **0,001** t/m **0,999** [mm]
Automatische kalibratiecyclus: midden van de kalibratiering in de X-as gerelateerd aan het machinenulpunt	**MP6180.0 (verplaatsingsbereik 1) t/m MP6180.2 (verplaatsingsbereik 3)** **0** t/m **99 999,9999** [mm]
Automatische kalibratiecyclus: midden van de kalibratiering in de Y-as gerelateerd aan het machinenulpunt	**MP6181.x (verplaatsingsbereik 1) t/m MP6181.2 (verplaatsingsbereik 3)** **0** t/m **99 999,9999** [mm]
Automatische kalibratiecyclus: bovenkant van de kalibratiering in de Z-as gerelateerd aan het machinenulpunt	**MP6182.x (verplaatsingsbereik 1) t/m MP6182.2 (verplaatsingsbereik 3)** **0** t/m **99 999,9999** [mm]
Automatische kalibratiecyclus: afstand onder de bovenkant van de ring waaraan de TNC de kalibratie uitvoert	**MP6185.x (verplaatsingsbereik 1) t/m MP6185.2 (verplaatsingsbereik 3)** **0,1** t/m **99 999,9999** [mm]

Tastsystemen	
Radiusmeting met TT 130: tastrichting	**MP6505.0 (verplaatsingsbereik 1) t/m 6505.2 (verplaatsingsbereik 3)** Positieve tastrichting in de hoekreferentie-as (0°-as): **0** Positieve tastrichting in de +90°-as: **1** Negatieve tastrichting in de hoekreferentie-as (0°-as): **2** Negatieve tastrichting in de +90°-as: **3**
Tastaanzet voor tweede meting met TT 130, stiftvorm, correcties in TOOL.T	**MP6507** Tastaanzet voor tweede meting met TT 130 berekenen, met constante tolerantie: **bit 0 = 0** Tastaanzet voor tweede meting met TT 130 berekenen, met variabele tolerantie: **bit 0 = 1** Constante tastaanzet voor tweede meting met TT 130: **bit 1 = 1**
Maximaal toelaatbare meetfout met TT 130 bij de meting met roterend gereedschap Noodzakelijk voor de berekening van de tastaanzet in combinatie met MP6570	**MP6510.0** **0,001** t/m **0,999** [mm] (advies: 0,005 mm) **MP6510.1** **0,001** t/m **0,999** [mm] (advies: 0,01 mm)
Tastaanzet voor TT 130 bij stilstaand gereedschap	**MP6520** **1** t/m **3 000** [mm/min]
Radiusmeting met TT 130: afstand van onderkant gereedschap tot bovenkant stift	**MP6530.0 (verplaatsingsbereik 1) t/m MP6530.2 (verplaatsingsbereik 3)** **0,001** t/m **99,9999** [mm]
Veiligheidsafstand in de spilas boven de stift van de TT 130 bij voorpositionering	**MP6540.0** **0,001** t/m **30 000,000** [mm]
Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak rondom de stift van de TT 130 bij voorpositionering	**MP6540.1** **0,001** t/m **30 000,000** [mm]
IJlgang in tastcyclus voor TT 130	**MP6550** **10** t/m **10 000** [mm/min]
M-functie voor spiloriëntatie bij meting van de afzonderlijke snijkanten	**MP6560** **0** tot **999** **-1**: functie niet actief
Meting met roterend gereedschap: toelaatbare omloopsnelheid aan de omtrek van de frees Noodzakelijk voor de berekening van toerental en tastaanzet	**MP6570** **1,000** tot **120,000** [m/min]
Meting met roterend gereedschap: maximaal toelaatbaar toerental	**MP6572** **0,000** t/m **1 000,000** [omw/min] Bij invoer 0 wordt het toerental begrensd tot 1000 omw/min

Tastsystemen	
Coördinaten middelpunt TT-120-stift, gerelateerd aan het machinenulpunt	**MP6580.0 (verplaatsingsbereik 1)** X-as **MP6580.1 (verplaatsingsbereik 1)** Y-as **MP6580.2 (verplaatsingsbereik 1)** Z-as **MP6581.0 (verplaatsingsbereik 2)** X-as **MP6581.1 (verplaatsingsbereik 2)** Y-as **MP6581.2 (verplaatsingsbereik 2)** Z-as **MP6582.0 (verplaatsingsbereik 3)** X-as **MP6582.1 (verplaatsingsbereik 3)** Y-as **MP6582.2 (verplaatsingsbereik 3)** Z-as
Bewaking van de positie van rotatie- en parallelle assen	**MP6585** Functie niet actief: **0** aspositie bewaken, bitgecodeerd voor elke as te definiëren: **1**
Rotatie- en parallelle assen definiëren die moeten worden bewaakt	**MP6586.0** Positie van de A-as niet bewaken: **0** Positie van de A-as bewaken: **1** **MP6586.1** Positie van de B-as niet bewaken: **0** Positie van de B-as bewaken: **1** **MP6586.2** Positie van de C-as niet bewaken: **0** Positie van de C-as bewaken: **1** **MP6586.3** Positie van de U-as niet bewaken: **0** Positie van de U-as bewaken: **1** **MP6586.4** Positie van de V-as niet bewaken: **0** Positie van de V-as bewaken: **1** **MP6586.5** Positie van de W-as niet bewaken: **0** Positie van de W-as bewaken: **1**
KinematicsOpt: tolerantiegrens voor foutmelding in de modus Optimaliseren	**MP6600** **0,001** tot **0,999**

Tastsystemen

KinematicsOpt: maximaal toegestane afwijking van de ingevoerde kalibratiekogelradius

MP6601
0,01 t/m **0,1**

KinematicsOpt: M-functie voor positionering van de rondas

MP6602
Functie niet actief: **-1**
Positionering van de rondas uitvoeren via gedefinieerde additionele functie: **0 t/m 9999**

TNC-weergaven, TNC-editor

Cyclus 17, 18 en 207: spiloriëntatie aan begin cyclus

MP7160
Spiloriëntatie uitvoeren: **0**
Geen spiloriëntatie uitvoeren: **1**

Programmeerplaats instellen

MP7210
TNC met machine: **0**
TNC als programmeerplaats met actieve PLC: **1**
TNC als programmeerplaats met niet-actieve PLC: **2**

Dialoog stroomonderbreking na het inschakelen bevestigen

MP7212
Met toets bevestigen: **0**
Automatisch bevestigen: **1**

DIN/ISO-programmering: stapgrootte regelnummers vastleggen

MP7220
0 tot **150**

Selectie van bestandstypen blokkeren

MP7224.0
Alle bestandstypen via softkey te kiezen: **%0000000**
Selectie van HEIDENHAIN-programma's blokkeren (softkey TOON .H): **bit 0 = 1**
Keuze van DIN/ISO-programma's blokkeren (softkey TOON .I): **bit 1 = 1**
Keuze van gereedschapstabellen blokkeren (softkey TOON .T): **bit 2 = 1**
Keuze van nulpunttabellen blokkeren (softkey TOON .D): **bit 3 = 1**
Keuze van pallettabellen blokkeren (softkey TOON .P): **bit 4 = 1**
Keuze van tekstbestanden blokkeren (softkey TOON .A): **bit 5 = 1**
Keuze van puntentabellen blokkeren (softkey TOON .PNT): **bit 6 = 1**

Bewerken van bestandstypen blokkeren

MP7224.1
Editor niet blokkeren: **%0000000**
Editor blokkeren voor

Aanwijzing:

Wanneer bestandstypen geblokkeerd worden, wist de TNC alle bestanden van dit type.

- HEIDENHAIN-programma's: **bit 0 = 1**
- DIN/ISO-programma's: **bit 1 = 1**
- Gereedschapstabellen: **bit 2 = 1**
- Nulpunttabellen: **bit 3 = 1**
- Pallettabellen: **bit 4 = 1**
- Tekstbestanden: **bit 5 = 1**
- Puntentabellen: **bit 6 = 1**

TNC-weergaven, TNC-editor	
Softkey bij tabellen blokkeren	**MP7224.2** Softkey BEWERKEN UIT/AAN niet blokkeren: **%0000000** Softkey BEWERKEN UIT/AAN blokkeren voor ■ Zonder functie: **bit 0 = 1** ■ Zonder functie: **bit 1 = 1** ■ Gereedschapstabellen: **bit 2 = 1** ■ Nulpunttabellen: **bit 3 = 1** ■ Pallettabellen: **bit 4 = 1** ■ Zonder functie: **bit 5 = 1** ■ Puntentabellen: **bit 6 = 1**
Pallettabellen configureren	**MP7226.0** Pallettabel niet actief: **0** Aantal pallets per pallettabel: **1** t/m **255**
Nulpuntbestanden configureren	**MP7226.1** Nulpunttabel niet actief: **0** Aantal nulpunten per nulpunttabel: **1** t/m **255**
Programmalengte tot waar LBL-nummers worden gecontroleerd	**MP7229.0** Regels **100** t/m **9 999**
Programmalengte tot waar FK-regels worden gecontroleerd	**MP7229.1** Regels **100** t/m **9 999**
Dialoogtaal vastleggen	**MP7230.0 t/m MP7230.3** Engels: **0** Duits: **1** Tsjechisch: **2** Frans: **3** Italiaans: **4** Spaans: **5** Portugees: **6** Zweeds: **7** Deens: **8** Fins: **9** Nederlands: **10** Pools: **11** Hongaars: **12** Gereserveerd: **13** Russisch (cyrillische tekenset): **14** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Chinees (vereenvoudigd): **15** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Chinees (traditioneel): **16** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Sloveens: **17** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Noors: **18** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Slowaaks: **19** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Koreaans: **21** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Turks: **23** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Roemeens: **24** (alleen mogelijk vanaf MC 422 B) Opmerking: de dialoogtalen Lets, Ests en Litouws worden niet langer ondersteund. Bij de juiste instelling van de MP7230 toont de TNC Engelstalige dialogen.

TNC-weergaven, TNC-editor	
Gereedschapstabel configureren	**MP7260** Niet actief: **0** Aantal gereedschappen dat door de TNC bij het openen van een nieuwe gereedschapstabel wordt gegenereerd: **1** t/m **254** Wanneer meer dan 254 gereedschappen nodig zijn, kan de gereedschapstabel worden uitgebreid met de functie N REGELS AAN EINDE INVOEGEN, zie "Gereedschapsgegevens", pagina 182
Gereedschapsplaatstabel configureren	**MP7261.0 (magazijn 1)** **MP7261.1 (magazijn 2)** **MP7261.2 (magazijn 3)** **MP7261.3 (magazijn 4)** **MP7261.4 (magazijn 5)** **MP7261.5 (magazijn 6)** **MP7261.6 (magazijn 7)** **MP7261.7 (magazijn 8)** Niet actief: **0** Aantal plaatsen in het gereedschapsmagazijn: **1** t/m **9999** Wanneer in MP 7261.1 t/m MP7261.7 de waarde 0 is ingevoerd, gebruikt de TNC slechts één gereedschapsmagazijn.
Gereedschapsnummers indexeren, om voor een gereedschapsnummer verschillende correctiegegevens op te slaan	**MP7262** Niet indexeren: **0** Aantal toegestane indexeringen: **1** t/m **9**
Configuratie gereedschapstabel en plaatstabel	**MP7263** Configuratie-instellingen voor gereedschapstabel en plaatstabel: **%0000** ■ Softkey PLAATSTABEL in de gereedschapstabel weergeven: **bit 0 = 0** ■ Softkey PLAATSTABEL niet in de gereedschapstabel weergeven: **bit 0 = 1** ■ Externe dataoverdracht: alleen overdracht van getoonde kolommen: **bit 1 = 0** ■ Externe dataoverdracht: overdracht van alle kolommen: **bit 1 = 1** ■ Softkey EDIT AAN/UIT in de plaatstabel weergeven: **bit 2 = 0** ■ Softkey EDIT AAN/UIT niet in de plaatstabel weergeven: **bit 2 = 1** ■ Softkey TERUGZ. KOLOM T en PLAATSTABEL TERUGZ. actief: **bit 3 = 0** ■ Softkey TERUGZ. KOLOM T en PLAATSTABEL TERUGZ. niet actief: **bit 3 = 1** ■ Wissen van gereedschap niet toestaan wanneer het in de plaatstabel staat: **bit 4 = 0** ■ Wissen van gereedschap toestaan wanneer het in de plaatstabel staat, gebruiker moet het wissen bevestigen: **bit 4 = 1** ■ Wissen van gereedschap dat in de plaatstabel staat, met bevestiging uitvoeren: **bit 5 = 0** ■ Wissen van gereedschap dat in de plaatstabel staat, zonder bevestiging uitvoeren: **bit 5 = 1** ■ Geïndexeerd gereedschap zonder bevestiging wissen: **bit 6 = 0** ■ Geïndexeerd gereedschap met bevestiging wissen: **bit 6 = 1**

TNC-weergaven, TNC-editor	
Gereedschapstabel configureren (niet vermelden: 0); kolomnummer in de gereedschapstabel voor	**MP7266.0** Gereedschapsnaam – NAAM: **0** t/m **42**; kolombreedte: 32 tekens **MP7266.1** Gereedschapslengte – L: **0** t/m **42**; kolombreedte: 11 tekens **MP7266.2** Gereedschapsradius – R: **0** t/m **42**; kolombreedte: 11 tekens **MP7266.3** Gereedschapsradius 2 – R2: **0** t/m **42**; kolombreedte: 11 tekens **MP7266.4** Overmaat lengte – DL: **0** t/m **42**; kolombreedte: 8 tekens **MP7266.5** Overmaat radius – DR: **0** t/m **42**; kolombreedte: 8 tekens **MP7266.6** Overmaat radius 2 – DR2: **0** t/m **42**; kolombreedte: 8 tekens **MP7266.7** Gereedschap geblokkeerd– TL: **0** bis **42**; kolombreedte: 2 tekens **MP7266.8** Zustergereedschap – RT: **0** t/m **42**; kolombreedte: 5 tekens **MP7266.9** Maximale standtijd – TIME1: **0** t/m **42**; kolombreedte: 5 tekens **MP7266.10** Max. standtijd bij TOOL CALL – TIME2: **0** t/m **42**; kolombreedte: 5 tekens **MP7266.11** Actuele standtijd – CUR. TIME: **0** t/m **42**; kolombreedte: 8 tekens **MP7266.12** Gereedschapscommentaar – DOC: **0** t/m **42**; kolombreedte: 16 tekens **MP7266.13** Aantal snijkanten – CUT.: **0** t/m **42**; kolombreedte: 4 tekens **MP7266.14** Tolerantie voor vaststellen slijtage gereedschapslengte – LTOL: **0** t/m **42**; kolombreedte: 6 tekens **MP7266.15** Tolerantie voor vaststellen slijtage gereedschapsradius – RTOL: **0** t/m **42**; kolombreedte: 6 tekens **MP7266.16** Snijrichting – DIRECT.: **0** t/m **42**; kolombreedte: 7 tekens **MP7266.17** PLC-status – PLC: **0** t/m **42**; kolombreedte: 9 tekens **MP7266.18** Additionele verstelling van gereedschap in gereedschapsas t.o.v. MP6530 – TT:L-OFFS: **0** t/m **42**; Kolombreedte: 11 tekens **MP7266.19** Verstelling van het gereedschap tussen midden van stift en midden van gereedschap – TT: R-OFFS: **0** t/m **42**; Kolombreedte: 11 tekens

TNC-weergaven, TNC-editor

Gereedschapstabel configureren (niet vermelden: 0); kolomnummer in de gereedschapstabel voor

MP7266.20
Tolerantie voor vaststellen breuk gereedschapslengte – LBREAK.: **0** tot **42**; kolombreedte: 6 tekens
MP7266.21
Tolerantie voor vaststellen breuk gereedschapsradius – RBREAK: **0** tot **42**; kolombreedte: 6 tekens
MP7266.22
Lengte van de snijkant (cyclus 22) – LCUTS: **0** tot **42**; kolombreedte: 11 tekens
MP7266.23
Maximale insteekhoek (cyclus 22) – ANGLE.: **0** tot **42**; kolombreedte: 7 tekens
MP7266.24
Gereedschapstype – TYPE: **0** tot **42**; kolombreedte: 5 tekens
MP7266.25
Snijmat. gereedschap – TMAT: **0** tot **42**; kolombreedte: 16 tekens
MP7266.26
Snijgegevenstabel – CDT: **0** tot **42**; kolombreedte: 16 tekens
MP7266.27
PLC-waarde – PLC-VAL: **0** tot **42**; kolombreedte: 11 tekens
MP7266.28
Middenverstelling taster hoofdas – CAL-OFF1: **0** tot **42**; kolombreedte: 11 tekens
MP7266.29
Middenverstelling taster nevenas – CAL-OFF2: **0** tot **42**; kolombreedte: 11 tekens
MP7266.30
Spilhoek bij het kalibreren – CALL-ANG: **0** tot **42**; kolombreedte: 11 tekens
MP7266.31
Gereedschapstype voor de plaatstabel – PTYPE: **0** tot **42**; kolombreedte: 2 tekens
MP7266.32
Begrenzing spiltoerental – NMAX: **0** tot **42**; kolombreedte: 6 tekens
MP7266.33
Terugtrekken bij NC-stop – LIFTOFF: **0** tot **42**; kolombreedte: 1 teken
MP7266.34
Machine-afhankelijke functie – P1: **0** tot **42**; kolombreedte: 10 tekens
MP7266.35
Machine-afhankelijke functie – P2: **0** tot **42**; kolombreedte: 10 tekens
MP7266.36
Machine-afhankelijke functie – P3: **0** tot **42**; kolombreedte: 10 tekens
MP7266.37
Gereedschapsspecifieke kinematicabeschrijving – KINEMATIC: **0** tot **42**; kolombreedte: 16 tekens
MP7266.38
Punthoek T_ANGLE: **0** tot **42**; kolombreedte: 9 tekens
MP7266.39
Spoed PITCH: **0** tot **42**; kolombreedte: 10 tekens
MP7266.40
Adaptieve aanzetregeling AFC: **0** tot **42**; kolombreedte: 10 tekens
MP7266.41
Tolerantie voor vaststellen slijtage gereedschapsradius 2 – R2TOL: **0** tot **42**; kolombreedte: 6 tekens
MP7266.42
Naam van correctiewaardetabel voor van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie
MP7266.43
Datum/tijdstip van laatste gereedschapsoproep

TNC-weergaven, TNC-editor

Gereedschapsplaatstabel configureren (niet vermelden: 0); kolomnummer in de plaatstabel voor	**MP7267.0** Gereedschapsnummer – T: **0** tot **20** **MP7267.1** Speciaal gereedschap – ST: **0** tot **20** **MP7267.2** Vaste plaats – F: **0** tot **20** **MP7267.3** Plaats geblokkeerd – L: **0** tot **20** **MP7267.4** PLC – status – PLC: **0** tot **20** **MP7267.5** Gereedschapsnaam uit gereedschapstabel – TNAME: **0** tot **20** **MP7267.6** Commentaar uit gereedschapstabel – DOC: **0** tot **20** **MP7267.7** Gereedschapstype – PTYPE: **0** tot **20** **MP7267.8** Waarde voor PLC – P1: **0** tot **20** **MP7267.9** Waarde voor PLC – P2: **0** tot **20** **MP7267.10** Waarde voor PLC – P3: **0** tot **20** **MP7267.11** Waarde voor PLC – P4: **0** tot **20** **MP7267.12** Waarde voor PLC – P5: **0** tot **20** **MP7267.13** Gereserveerde plaats – RSV: **0** tot **20** **MP7267.14** Plaats boven blokkeren – LOCKED_ABOVE: **0** tot **20** **MP7267.15** Plaats onder blokkeren – LOCKED_BELOW: **0** tot **20** **MP7267.16** Plaats links blokkeren – LOCKED_LEFT: **0** tot **20** **MP7267.17** Plaats rechts blokkeren – LOCKED_RIGHT: **0** tot **20** **MP7267.18** S1-waarde voor PLC – P6: **0** tot **20** **MP7267.19** S2-waarde voor PLC – P7: **0** tot **20**

TNC-weergaven, TNC-editor	
Referentiepunttabel configureren (niet vermelden: 0); kolomnummer in de referentiepunttabel voor	**MP7268.0** Commentaar – DOC: **0** tot **11** **MP7268.1** Basisrotatie – ROT: **0** tot **11** **MP7268.2** Referentiepunt X-as – X: **0** tot **11** **MP7268.3** Referentiepunt Y-as – Y: **0** tot **11** **MP7268.4** Referentiepunt Z-as – Z: **0** tot **11** **MP7268.5** Referentiepunt A-as – A: **0** tot **11** **MP7268.6** Referentiepunt B-as – B: **0** tot **11** **MP7268.7** Referentiepunt C-as – C: **0** tot **11** **MP7268.8** Referentiepunt U-as – U: **0** tot **11** **MP7268.9** Referentiepunt V-as – V: **0** tot **11** **MP7268.10** Referentiepunt W-as – W: **0** tot **11**
Werkstand Handbediening: weergave van de aanzet	**MP7270** Aanzet F alleen tonen wanneer de asrichtingstoets wordt ingedrukt: **0** Aanzet F tonen, ook wanneer geen asrichtingstoets ingedrukt wordt (aanzet die via softkey F gedefinieerd werd of aanzet van de "langzaamste" as): **1**
Decimaalteken vastleggen	**MP7280** Komma als decimaalteken weergeven: **0** Punt als decimaalteken weergeven: **1**
Werkstand Programmeren/bewerken: weergave van meerregelige NC-regels	**MP7281.0** NC-regel altijd volledig tonen: **0** Alleen huidige NC-regel volledig tonen: **1** NC-regel alleen bij bewerken volledig tonen: **2**
Werkstand Programma-afloop: weergave van meerregelige NC-regels	**MP7281.1** NC-regel altijd volledig tonen: **0** Alleen huidige NC-regel volledig tonen: **1** NC-regel alleen bij bewerken volledig tonen: **2**
Digitale uitlezing in de gereedschapsas	**MP7285** Weergave is gerelateerd aan het gereedschapsreferentiepunt: **0** Weergave in de gereedschapsas is gerelateerd aan het kopvlak van het gereedschap: **1**
Afleesstap voor de spilpositie	**MP7289** 0,1 °: **0** 0,05 °: **1** 0,01 °: **2** 0,005 °: **3** 0,001 °: **4** 0,0005 °: **5** 0,0001 °: **6**

TNC-weergaven, TNC-editor	
Weergavestap	**MP7290.0 (X-as) t/m MP7290.13 (14e as)** 0,1 mm: **0** 0,05 mm: **1** 0,01 mm: **2** 0,005 mm: **3** 0,001 mm: **4** 0,0005 mm: **5** 0,0001 mm: **6**
Referentiepunt vastleggen in de preset-tabel blokkeren	**MP7294** Referentiepunt vastleggen niet blokkeren: **%00000000000000** Referentiepunt vastleggen in de X-as blokkeren: **bit 0 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Y-as blokkeren: **bit 1 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Z-as blokkeren: **bit 2 = 1** Referentiepunt vastleggen in de IVe as blokkeren: **bit 3 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Ve as blokkeren: **bit 4 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 6e as blokkeren: **bit 5 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 7e as blokkeren: **bit 6 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 8e as blokkeren: **bit 7 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 9e as blokkeren: **bit 8 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 10e as blokkeren: **bit 9 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 11e as blokkeren: **bit 10 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 12e as blokkeren: **bit 11 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 13e as blokkeren: **bit 12 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 14e as blokkeren: **bit 13 = 1**
Referentiepunt vastleggen blokkeren	**MP7295** Referentiepunt vastleggen niet blokkeren: **%00000000000000** Referentiepunt vastleggen in de X-as blokkeren: **bit 0 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Y-as blokkeren: **bit 1 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Z-as blokkeren: **bit 2 = 1** Referentiepunt vastleggen in de IVe as blokkeren: **bit 3 = 1** Referentiepunt vastleggen in de Ve as blokkeren: **bit 4 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 6e as blokkeren: **bit 5 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 7e as blokkeren: **bit 6 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 8e as blokkeren: **bit 7 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 9e as blokkeren: **bit 8 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 10e as blokkeren: **bit 9 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 11e as blokkeren: **bit 10 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 12e as blokkeren: **bit 11 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 13e as blokkeren: **bit 12 = 1** Referentiepunt vastleggen in de 14e as blokkeren: **bit 13 = 1**
Referentiepunt vastleggen met oranje astoetsen blokkeren	**MP7296** Referentiepunt vastleggen niet blokkeren: **0** Referentiepunt vastleggen via oranje astoetsen blokkeren: **1**

TNC-weergaven, TNC-editor	
Statusweergave, Q-parameters, gereedschapsgegevens en bewerkingstijd terugzetten	**MP7300** **Let op: Om veiligheidsredenen de instellingen 0 t/m 3 niet gebruiken!** **De TNC wist anders de gereedschapsgegevens**. Alles terugzetten wanneer programma wordt gekozen: **0** Alles terugzetten wanneer programma gekozen wordt en bij M2, M30, END PGM: **1** Alleen statusweergave, bewerkingstijd en gereedschapsgegevens terugzetten wanneer programma wordt gekozen: **2**Alleen statusweergave, bewerkingstijd en gereedschapsgegevens terugzetten wanneer programma wordt geselecteerd en bij M2, M30, END PGM: **3** Statusweergave, bewerkingstijd en Q-parameters terugzetten wanneer programma wordt gekozen: **4** Statusweergave, bewerkingstijd en Q-parameters terugzetten wanneer programma wordt gekozen en bij M2, M30, END PGM: **5** Statusweergave en bewerkingstijd terugzetten wanneer programma wordt gekozen: **6** Statusweergave en bewerkingstijd terugzetten wanneer programma wordt gekozen en bij M2, M30, END PGM: **7**
Vastleggen voor grafische weergave	**MP7310** Grafische weergave in drie vlakken volgens DIN 6, deel 1, projectiemethode 1: **bit 0 = 0** Grafische weergave in drie vlakken volgens DIN 6, deel 1, projectiemethode 2: **bit 0 = 1** Nieuwe BLK FORM bij cyclus 7 NULPUNT gerelateerd aan het oude nulpunt weergeven: **bit 2 = 0** Nieuwe BLK FORM bij cyclus 7 NULPUNT gerelateerd aan het nieuwe nulpunt weergeven: **bit 2 = 1** Cursorpositie bij de weergave in drie vlakken niet weergeven: **bit 4 = 0** Cursorpositie bij de weergave in drie vlakken weergeven: **bit 4 = 1** Softwarefuncties van de nieuwe 3D-weergave actief: **bit 5 = 0** Softwarefuncties van de nieuwe 3D-weergave niet actief: **bit 5 = 1**
Begrenzing van de te simuleren snijlengte van een gereedschap. Alleen actief wanneer geen LCUTS gedefinieerd is	**MP7312** **0** t/m **99 999,9999** [mm] Factor waarmee de gereedschapsdiameter wordt vermenigvuldigd om de simulatiesnelheid te verhogen. Bij invoer van 0 gaat de TNC uit van een oneindig lange snijlengte, wat de simulatieduur aanzienlijk verhoogt.
Grafische simulatie zonder geprogrammeerde spilas: gereedschapsradius	**MP7315** **0** t/m **99 999,9999** [mm]
Grafische simulatie zonder geprogrammeerde spilas: indringdiepte	**MP7316** **0** t/m **99 999,9999** [mm]
Grafische simulatie zonder geprogrammeerde spilas: M-functie voor start	**MP7317.0** **0** t/m **88** (0: functie niet actief)

TNC-weergaven, TNC-editor	
Grafische simulatie zonder geprogrammeerde spilas: M-functie voor einde	**MP7317.1** **0** t/m **88** (0: functie niet actief)
Screensaver instellen	**MP7392.0** **0** t/m **99** [min] Tijd in minuten waarna de screensaver wordt geactiveerd (0: functie niet actief) **MP7392.1** Geen screensaver actief: **0** Standaardscreensaver van de X-server: **1** 3D-lijnpatroon: **2**

Bewerking en programma-afloop	
Werking cyclus 11 MAATFACTOR	**MP7410** MAATFACTOR werkt in 3 assen: **0** MAATFACTOR werkt alleen in het bewerkingsvlak: **1**
Gereedschapsgegevens/kalibratiegegevens beheren	**MP7411** De TNC slaat de kalibratiegegevens voor het tastsysteem intern op: **0** Als kalibratiegegevens voor het tastsysteem gebruikt de TNC de correctiewaarden van het tastsysteem uit de gereedschapstabel: **+1**
SL-cycli	**MP7420** Voor de cycli 21, 22, 23, 24 geldt: Kanaal om de contour frezen, met de klok mee voor eilanden en tegen de klok in voor kamers: **bit 0 = 0** Kanaal om de contour frezen, met de klok mee voor kamers en tegen de klok in voor eilanden: **bit 0 = 1** Contourkanaal vóór het ruimen frezen: **bit 1 = 0** Contourkanaal na het ruimen frezen: **bit 1 = 1** Gecorrigeerde contouren combineren: **bit 2 = 0** Ongecorrigeerde contouren combineren: **bit 2 = 1** Ruimen telkens tot kamerdiepte **bit 3 = 0** Kamer vóór iedere volgende aanzet volledig frezen en ruimen: **bit 3 = 1** Voor de cycli 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24 geldt: gereedschap aan cycluseinde naar de laatste vóór de cyclusoproep geprogrammeerde positie verplaatsen: **bit 4 = 0** gereedschap aan cycluseinde alleen in de spilas terugtrekken: **bit 4 = 1**
Cyclus 4 KAMERFREZEN, cyclus 5 RONDKAMER: overlappingsfactor	**MP7430** **0,1** t/m **1,414**
Toelaatbare afwijking van de cirkelradius aan het cirkeleindpunt ten opzichte van het cirkelbeginpunt	**MP7431** **0,0001** t/m **0,016** [mm]
Eindschakelaartolerantie voor M140 en M150	**MP7432** Functie niet actief: **0** Tolerantie waarmee de software-eindschakelaar nog met M140/M150 mag worden gepasseerd: **0,0001 t/m 1,0000**
Werkwijze van verschillende additionele M-functies **Aanwijzing:** Die k_V-factoren worden door de machinefabrikant vastgelegd. Raadpleeg uw machinehandboek.	**MP7440** Programmastop bij M6: **bit 0 = 0** Geen programmastop bij M6: **bit 0 = 1** Geen cyclusoproep met M89: **bit 1 = 0** Cyclusoproep met M89: **bit 1 = 1** Programmastop bij M-functies: **bit 2 = 0** Geen programmastop bij M-functies: **bit 2 = 1** k_V-factoren via M105 en M106 niet omschakelbaar: **bit 3 = 0** k_V-factoren via M105 en M106 omschakelbaar: **bit 3 = 1** Aanzet in de gereedschapsas met M103 F.. Reduceren niet actief: **bit 4 = 0** Aanzet in de gereedschapsas met M103 F.. Reduceren actief: **bit 4 = 1** Gereserveerd: **bit 5** Nauwkeurige stop bij positioneringen met rotatie-assen niet actief: **bit 6 = 0** Nauwkeurige stop bij positioneringen met rotatie-assen actief: **bit 6 = 1**

Bewerking en programma-afloop	
Foutmelding bij cyclusoproep	**MP7441** Foutmelding geven wanneer M3/M4 niet actief is: **bit 0 = 0** Foutmelding onderdrukken wanneer M3/M4 niet actief is: **bit 0 = 1** Gereserveerd: **bit 1** Foutmelding onderdrukken wanneer diepte positief geprogrammeerd is: **bit 2 = 0** Foutmelding geven wanneer diepte positief geprogrammeerd is: **bit 2 = 1**
M-functie voor spiloriëntatie in de bewerkingscycli	**MP7442** Functie niet actief: **0** Oriëntatie direct via de NC: **-1** M-functie voor spiloriëntatie: **1 t/m 999**
Maximale baansnelheid bij aanzet-override 100% in de programma-afloop-werkstanden	**MP7470** **0** t/m **99 999** [mm/min]
Aanzet voor compensatiebewegingen van rotatie-assen	**MP7471** **0** t/m **99 999** [mm/min]
Compatibiliteits-machineparameters voor nulpunttabellen	**MP7475** Nulpuntverschuivingen zijn gerelateerd aan het werkstuknulpunt: **0** Bij het invoeren van **1** in oudere TNC-besturingen en in de software 340420-xx waren de nulpuntverschuivingen gerelateerd aan het machinenulpunt. Deze functie is nu niet meer beschikbaar. In plaats van REF-gerelateerde nulpunttabellen dient nu de preset-tabel te worden gebruikt (zie "Referentiepuntbeheer met de referentiepunttabel" op pagina 599)
Tijd die voor de gebruiksduur extra moet worden verrekend	**MP7485** **0** tot **100** [%]

18.2 Pinbezetting en aansluitkabels voor data-interfaces

Data-interface V.24/RS-232-C voor HEIDENHAIN-apparatuur



De interface voldoet aan de eisen van EN 50 178 "Veilige scheiding van het net".

Let erop dat pin 6 en 8 van verbindingskabel 274545 overbrugd zijn.

Bij toepassing van het 25-polige adapterblok:

TNC		VB 365725-xx			Adapterblok 310085-01		VB 274545-xx		
Pin	Bezetting	Bus	Kleur	Bus	Pin	Bus	Pin	Kleur	Bus
1	vrijhouden	1		1	1	1	1	wit/bruin	1
2	RXD	2	geel	3	3	3	3	geel	2
3	TXD	3	groen	2	2	2	2	groen	3
4	DTR	4	bruin	20	20	20	20	bruin	8
5	Signal GND	5	rood	7	7	7	7	rood	7
6	DSR	6	blauw	6	6	6	6		6
7	RTS	7	grijs	4	4	4	4	grijs	5
8	CTS	8	roze	5	5	5	5	roze	4
9	vrijhouden	9					8	violet	20
Huis	Buitenafscher-ming	Huis	Buitenafscherming	Huis	Huis	Huis	Huis	Buitenafscherming	Huis

Bij toepassing van het 9-polige adapterblok:

TNC		VB 355484-xx			Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx		
Pin	Bezetting	Bus	Kleur	Pin	Bus	Pin	Bus	Kleur	Bus
1	vrijhouden	1	rood	1	1	1	1	rood	1
2	RXD	2	geel	2	2	2	2	geel	3
3	TXD	3	wit	3	3	3	3	wit	2
4	DTR	4	bruin	4	4	4	4	bruin	6
5	Signal GND	5	zwart	5	5	5	5	zwart	5
6	DSR	6	violet	6	6	6	6	violet	4
7	RTS	7	grijs	7	7	7	7	grijs	8
8	CTS	8	wit/groen	8	8	8	8	wit/groen	7
9	vrijhouden	9	groen	9	9	9	9	groen	9
Huis	Buitenafscher-ming	Huis	Buitenafscher-ming	Huis	Huis	Huis	Huis	Buitenafscherming	Huis

Randapparatuur

De pinbezetting van de randapparatuur kan aanzienlijk afwijken van de pinbezetting van HEIDENHAIN-apparatuur.

Zij is afhankelijk van het apparaat en het type overdracht. De pinbezetting van het adapterblok moet aangehouden worden zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx		
Bus	Pin	Bus	Kleur	Bus
1	1	1	rood	1
2	2	2	geel	3
3	3	3	wit	2
4	4	4	bruin	6
5	5	5	zwart	5
6	6	6	violet	4
7	7	7	grijs	8
8	8	8	wit/groen	7
9	9	9	groen	9
Huis	Huis	Huis	Buitenaf-scherming	Huis

Interface V.11/RS-422

Op de V.11-interface wordt uitsluitend randapparatuur aangesloten.

De interface voldoet aan de eisen van EN 50 178 "Veilige scheiding van het net".

De pinbezettingen op de logica-eenheid van de TNC (X28) en het adapterblok zijn identiek.

TNC		VB 355484-xx			Adapterblok 363987-01	
Bus	Bezetting	Pin	Kleur	Bus	Pin	Bus
1	RTS	1	rood	1	1	1
2	DTR	2	geel	2	2	2
3	$\overline{\text{RXD}}$	3	wit	3	3	3
4	$\overline{\text{TXD}}$	4	bruin	4	4	4
5	Signal GND	5	zwart	5	5	5
6	CTS	6	violet	6	6	6
7	DSR	7	grijs	7	7	7
8	RXD	8	wit/groen	8	8	8
9	TXD	9	groen	9	9	9
Huis	Buitenafscherming	Huis	Buitenafscher-ming	Huis	Huis	Huis

Ethernet-interface RJ45-bus

Maximale kabellengte:

- Niet afgeschermd: 100 m
- Afgeschermd: 400 m

Pin	Signaal	Beschrijving
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	vrij	
5	vrij	
6	REC-	Receive Data
7	vrij	
8	vrij	

18.3 Technische informatie

Verklaring van de symbolen

- ■ Standaard
- □ As-optie
- ◆ Software-optie 1
- ■ Software-optie 2

Gebruikersfuncties	
Korte omschrijving	■ Basisuitvoering: 3 assen plus spil □ nog 16 assen of nog 15 assen plus 2e Spil ■ Digitale stroom- en toerenregeling
Programma-invoer	In HEIDENHAIN-klaartekstdialoog met smarT.NC en volgens DIN/ISO
Positiegegevens	■ Nominale posities voor rechten en cirkels in rechthoekige coördinaten of poolcoördinaten ■ Maatgegevens absoluut of incrementeel ■ Weergave en invoer in mm of inch ■ Weergave van de handwielweg bij bewerking met handwiel-override
Gereedschapscorrecties	■ Gereedschapsradius in het bewerkingsvlak en gereedschapslengte ■ Contour met gecorrigeerde radius tot max. 99 regels vooruitberekenen (M120) ● Driedimensionale gereedschapsradiuscorrectie voor wijziging achteraf van de gereedschapsgegevens zonder dat het programma opnieuw hoeft te worden berekend
Gereedschapstabellen	Meerdere gereedschapstabellen met elk maximaal 30000 gereedschappen
Snijgegevenstabellen	Snijgegevenstabellen voor automatische berekening van spiltoerental en aanzet uit gereedschapsspecifieke gegevens (snijsnelheid, aanzet per tand)
Constante baansnelheid	■ Gerelateerd aan de middelpuntsbaan van het gereedschap ■ Gerelateerd aan de snijkant van het gereedschap
Parallelbedrijf	Programma met grafische ondersteuning maken terwijl er een ander programma wordt uitgevoerd
3D-bewerking (software-optie 2)	● 3D-gereedschapscorrectie via vlaknormaal-vector ● Veranderen van de zwenkkoppositie met het elektronische handwiel tijdens de programma-afloop; positie van de gereedschapspunt blijft onveranderd (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement) ● Gereedschap loodrecht op de contour houden ● Gereedschapsradiuscorrectie loodrecht op de verplaatsings- en gereedschapsrichting ● Spline-interpolatie
Rondtafelbewerking (software-optie 1)	◆ Contouren programmeren op de uitslag van een cilinder ◆ Aanzet in mm/min

Gebruikersfuncties	
Contourelementen	■ Rechte ■ Afkanting ■ Cirkelbaan ■ Cirkelmiddelpunt ■ Cirkelradius ■ Tangentieel aansluitende cirkelbaan ■ Hoeken afronden
Benaderen en verlaten van de contour	■ Via rechte: tangentieel of loodrecht ■ Via cirkel
Vrije contourprogrammering FK	■ Vrije contourprogrammering FK in HEIDENHAIN-klaartekst met grafische ondersteuning voor werkstukken met niet op NC afgestemde maatvoering
Programmasprongen	■ Subprogramma's ■ Herhaling van een programmadeel ■ Willekeurig programma als subprogramma
Bewerkingscycli	■ Boorcycli voor boren, diepboren, ruimen, uitdraaien, verzinken, schroefdraad tappen met en zonder voedingscompensatie ■ Cycli voor het frezen van binnen- en buitendraad ■ Voor- en nabewerken van kamers en rondkamers ■ Cycli voor het affrezen van vlakke en scheve oppervlakken ■ Cycli voor het frezen van rechte en cirkelvormige sleuven ■ Puntenpatroon op cirkel en lijnen ■ Contourkamer – ook parallel aan contour ■ Aaneengesloten contour ■ Daarnaast kunnen fabrikantencycli – speciale door de machinefabrikant gemaakte bewerkingscycli – worden geïntegreerd
Coördinatenomrekening	■ Verschuiven, roteren, spiegelen ■ Maatfactor (asspecifiek) ◆Zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1)
Q-parameters Programmeren met variabelen	■ Wiskundige functies =, +, –, *, /, sin α , cos α ■ Logische koppelingen (=, =/, <, >) ■ Berekening tussen haakjes ■ tan α , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, absolute waarde van een getal, constante π, inverteren, posities achter of voor de komma weglaten ■ Functies voor cirkelberekening ■ Stringparameters
Programmeerondersteuning	■ Calculator ■ Contextgevoelige helpfunctie bij foutmeldingen ■ Contextgevoelig helpsysteem TNCguide (FCL 3-functie) ■ Grafische ondersteuning bij het programmeren van cycli ■ Commentaarregels in het NC-programma

Gebruikersfuncties	
Teach-in	■ Actuele posities worden direct in het NC-programma overgenomen
Grafische test Soorten weergaven	Grafische simulatie van het verloop van de bewerking, ook wanneer er een ander programma wordt uitgevoerd ■ Bovenaanzicht / weergave in 3 vlakken / 3D-weergave ■ Detailvergroting
Grafische programmeerweergave	■ In de werkstand "Programmeren/bewerken" worden de ingevoerde NC-regels ook getekend (2D-lijngrafiek) ook wanneer er een ander programma wordt uitgevoerd
Grafische weergave bewerking Soorten weergaven	■ Grafische weergave van het uitgevoerde programma in bovenaanzicht / weergave in 3 vlakken / 3D-weergave
Bewerkingstijd	■ Berekenen van de bewerkingstijd in de werkstand "Programmatest" ■ Weergave van de actuele bewerkingstijd in de programma-afloop-werkstanden
Contour opnieuw benaderen	■ Regelsprong naar een willekeurige regel in het programma en benaderen van de berekende nominale positie om de bewerking voort te zetten ■ Programma onderbreken, contour verlaten en opnieuw benaderen
Nulpunttabellen	■ Meerdere nulpunttabellen
Pallettabellen	■ Pallettabellen met een willekeurig aantal gegevens voor het selecteren van pallets, NC-programma's en nulpunten kunnen werkstuk- of gereedschapsgeoriënteerd worden uitgevoerd
Tastcycli	■ Tastsysteem kalibreren ■ Scheve ligging van het werkstuk handmatig en automatisch compenseren ■ Referentiepunt handmatig en automatisch vastleggen ■ Werkstukken automatisch opmeten ■ Cycli voor het automatisch opmeten van gereedschap ■ Cycli voor de automatische kinematicameting

Technische gegevens	
Componenten	■ Hostcomputer MC 74xx of MC 75xx, MC 6441, MC 65xx of MC 66xx ■ Regelaareenheid CC 6106, 6108 of 6110 ■ Bedieningspaneel ■ Plat TFT-kleurenbeeldscherm met softkeys 15,1 inch of 19 inch ■ Industriële pc IPC 6341 met Windows 7 (optie)
Programmageheugen	Minstens **21 GByte**, afhankelijk van de hostcomputer maximaal **130 GByte**
Invoerfijnheid en afleesstap	■ Max. 0,1 µm bij lineaire assen ■ Max. 0,000 1° bij hoekassen
Invoerbereik	■ Maximaal 99 999,999 mm (3.937 inch) resp. 99 999,999°

Technische gegevens	
Interpolatie	■ Rechte in 4 assen ◆Rechte in 5 assen (exportvergunning verplicht, software-optie 1) ■ Cirkel in 2 assen ◆Cirkel in 3 assen bij gezwenkt bewerkingsvlak (software-optie 1) ■ Schroeflijn: overlapping van cirkelbaan en rechte ■ Spline: afwerken van splines (polynoom 3e graad)
Regelverwerkingstijd 3D-rechte zonder radiuscorrectie	■ 0.5 ms
Asbesturing	■ Positieregelfijnheid: signaalperiode van het positiemeetsysteem/1024 ■ Cyclustijd positieregelaar: 1,8 ms ■ Cyclustijd toerentalregelaar: 600 µs ■ Cyclustijd stroomregelaar: min. 100 µs
Verplaatsing	■ Max. 100 m (3 937 inch)
Spiltoerental	■ Max. 40 000 omw/min (bij 2 poolparen)
Foutcompensatie	■ Lineaire en niet-lineaire asfout, omkeerfout, omkeerpunten bij cirkelbewegingen, warmte-uitzetting ■ Statische wrijving
Data-interfaces	■ Elk een V.24 / RS-232-C en V.11 / RS-422 max. 115 kBaud ■ Uitgebreide data-interface met LSV-2-protocol voor het extern bedienen van de TNC via de data-interface met HEIDENHAIN-software TNCremo ■ Ethernet-interface 100 Base T ca. 2 tot 5 MBaud (afhankelijk van bestandstype en netbelasting) ■ USB 2.0-interface Voor aansluiting van aanwijsapparaten (muis) en blokapparaten (geheugensticks, harde schijven, cd-rom-stations)
Omgevingstemperatuur	■ Bedrijf: 0°C tot +45°C ■ Opslag: -30°C tot +70°C

Toebehoren	
Elektronische handwielen	■ een draagbaar draadloos handwiel **HR 550 FS** met display of ■ een draagbaar handwiel **HR 520** met display of ■ een draagbaar handwiel **HR 420** met display of ■ een draagbaar handwiel **HR 410** of ■ een inbouwhandwiel **HR 130** of ■ max. drie inbouwhandwielen **HR 150** via handwieladapter HRA 110
Tastsystemen	■ **TS 220**: schakelend tastsysteem met kabelaansluiting of ■ **TS 440**: schakelend tastsysteem met infrarood-overdracht ■ **TS 444**: batterijloos, schakelend tastsysteem met infrarood-overdracht ■ **TS 640**: schakelend tastsysteem met infrarood-overdracht ■ **TS 740**: uiterst nauwkeurig, schakelend tastsysteem met infrarood-overdracht ■ **TT 140**: schakelend tastsysteem voor opmeten van gereedschap

Software-optie 1	
Rondtafelbewerking	◆Contouren programmeren op de uitslag van een cilinder ◆Aanzet in mm/min
Coördinatenomrekeningen	◆Zwenken van het bewerkingsvlak
Interpolatie	◆Cirkel in 3 assen bij gezwenkt bewerkingsvlak

Software-optie 2	
3D-bewerking	● 3D-gereedschapscorrectie via vlaknormaalvector ● Veranderen van de zwenkkoppositie met het elektronische handwiel tijdens de programma-afloop; positie van de gereedschapspunt blijft onveranderd (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement) ● Gereedschap loodrecht op de contour houden ● Gereedschapsradiuscorrectie loodrecht op de verplaatsings- en gereedschapsrichting ● Spline-interpolatie
Interpolatie	● Rechte in 5 assen (exportvergunning verplicht)

Software-optie DXF-converter	
Uit DXF-gegevens contourprogramma's en bewerkingsposities extraheren uit klaartekstdialoogprogramma's contourgedeeltes extraheren.	■ Ondersteund DXF-formaat: AC1009 (AutoCAD R12) ■ Voor klaartekstdialoog en smarT.NC ■ Gemakkelijk vastleggen van het referentiepunt ■ Grafisch selecteren van contourgedeeltes uit klaartekstdialoogprogramma's

Software-optie dynamische botsingsbewaking (DCM)	
Botsingsbewaking in alle werkstanden van de machine	■ De machinefabrikant definieert de te bewaken objecten ■ Spanmiddelbewaking als extra mogelijk ■ Drie waarschuwingsniveaus bij handbediening ■ Programma-onderbreking in automatisch bedrijf ■ Bewaking ook van 5-assige bewegingen ■ Programmatest op mogelijke botsingen vóór de bewerking

Software-optie Globale programma-instellingen	
Functie voor overlapping van coördinaattransformaties in de werkstanden Afwerken	■ Assen omwisselen ■ Overlappende nulpuntverschuiving ■ Overlappend spiegelen ■ Blokkeren van assen ■ Handwiel-override ■ Overlappende basisrotatie en rotatie ■ Aanzetfactor

Software-optie Adaptieve aanzetregeling AFC

Functie adaptieve aanzetregeling voor optimalisering van snij-omstandigheden bij serieproductie

- Registratie van het werkelijke spilvermogen door een leersnede
- Definitie van grenzen waarbinnen de automatische aanzetregeling wordt uitgevoerd
- Volautomatische aanzetregeling bij het afwerken

Software-optie KinematicsOpt

Tastcycli voor het automatisch controleren en optimaliseren van de machinekinematica

- Actieve kinematica beveiligen/terugzetten
- Actieve kinematica controleren
- Actieve kinematica optimaliseren

Software-optie 3D-ToolComp

Van de ingrijpingshoek afhankelijke 3D-gereedschapsradiuscorrectie

- Deltaradius van het gereedschap afhankelijk van de ingrijpingshoek op het werkstuk compenseren
- **LN**-regels zijn een voorwaarde
- Correctiewaarden kunnen via een aparte tabel worden gedefinieerd

Software-optie uitgebreid gereedschapsbeheer

Door de machinefabrikant via Python-scripts aanpasbaar gereedschapsbeheer.

- Gecombineerde weergave van willekeurige gegevens uit gereedschaps- en plaatstabel
- Gereedschapsgegevens bewerken op basis van invoerschermen
- Lijst met GS-gebruik en GS-volgorde: plaatsingslijst

Software-optie interpolatiedraaien

Interpolatiedraaien

- Rotatiesymmetrische astappen door interpolatie van de spil met de assen van het bewerkingsvlak nabewerken

Software-optie CAD-Viewer

3D-modellen openen op de besturing.

- IGES-bestanden openen
- STEP-bestanden openen

Software-optie Remote Desktop Manager

Op afstand bedienen van externe computers (bijv. Windows-pc) via de gebruikersinterface van de TNC

- Windows op een aparte computereenheid
- Geïntegreerd in de interface van de TNC

Software-optie Cross Talk Compensation CTC

Compensatie van askoppelingen

- Registratie van dynamische positieafwijking door asversnellingen
- Compensatie van TCP

Software-optie Position Adaptive Control PAC	
Aanpassing van regelparameters	■ Aanpassing van regelparameters afhankelijk van de positie van de assen in het werkbereik ■ Aanpassing van regelparameters afhankelijk van de snelheid of versnelling van een as

Software-optie Load Adaptive Control LAC	
Dynamische aanpassing van regelparameters	■ Automatisch bepalen van werkstukmaten en wrijvingskrachten ■ Tijdens de bewerking de parameters van de adaptieve voorsturing continu aan het actuele gewicht van het werkstuk aanpassen

Software-optie Active Chatter Control ACC	
Functie voor chatter-onderdrukking	■ Regelaarfunctie die bij high-performance frezen de chatter-neiging aanzienlijk kan beperken ■ Beveiliging van de mechanische machinedelen ■ Verbetering van het werkstukoppervlak ■ Beperking van de bewerkingstijd

Upgrade-functies FCL 2	
Vrijgave van belangrijke verdere ontwikkelingen	■ Virtuele gereedschapsas ■ Tastcyclus 441, snel tasten ■ CAD offline-puntenfilter ■ 3D-lijngrafiek ■ Contourkamer: aan iedere deelcontour een afzonderlijke diepte toewijzen ■ smarT.NC: coördinatentransformaties ■ smarT.NC: **PLANE**-functie ■ smarT.NC: grafisch ondersteunde regelsprong ■ Uitgebreide USB-functionaliteit ■ Integratie in het netwerk via DHCP en DNS

Upgrade-functies FCL 3	
Vrijgave van belangrijke verdere ontwikkelingen	■ Tastcyclus voor 3D-tasten ■ Tastcycli 408 en 409 (UNIT 408 en 409 in smarT.NC) voor het vastleggen van een referentiepunt in het midden van een sleuf of in het midden van een dam ■ PLANE-functie: ashoekinvoer ■ Gebruikersdocumentatie als contextspecifiek helpsysteem direct op de TNC ■ Aanzetreductie bij contourkamerbewerking als gereedschap vol ingrijpt ■ smarT.NC: contourkamer op patroon ■ smarT.NC: parallelle programmering mogelijk ■ smarT.NC: preview van contourprogramma's in Bestandsbeheer ■ smarT.NC: positioneerstrategie bei puntbewerkingen

Upgrade-functies FCL 4	
Vrijgave van belangrijke verdere ontwikkelingen	■ Grafische weergave van de beveiligde ruimte bij actieve botsingsbewaking DCM ■ Handwiel-override in gestopte toestand bij actieve botsingsbewaking DCM ■ 3D-basisrotatie (opspancorrectie, moet door de machinefabrikant worden aangepast)

Invoerformaten en eenheden van TNC-functies	
Posities, coördinaten, cirkelradiussen, afkantingslengten	-99 999,9999 t/m +99 999,9999 (5,4: posities voor de komma, posities achter de komma) [mm]
Cirkelradiussen	-99 999.9999 t/m +99 999.9999 bij directe invoer, via programmering van Q-parameters tot een radius van max. 210 m mogelijk (5,4: posities voor de komma, posities achter de komma) [mm]
Gereedschapsnummers	0 t/m 32 767,9 (5,1)
Gereedschapsnaam	32 tekens, bij TOOL CALL tussen "" geplaatst. Toegestane speciale tekens: #, $, %, &, -
Deltawaarden voor gereedschapscorrecties	-999,9999 t/m +999,9999 (3,4) [mm]
Spiltoerentallen	0 t/m 99 999,999 (5,3) [omw/min]
Aanzetten	0 t/m 99 999,999 (5,3) [mm/min] of [mm/tand] of [mm/omw]
Stilstandtijd in cyclus 9	0 t/m 3 600,000 (4,3) [s]
Spoed in diverse cycli	-99,9999 t/m +99,9999 (2,4) [mm]
Hoek voor spiloriëntatie	0 t/m 360,0000 (3,4) [°]
Hoek voor poolcoördinaten, rotatie, vlak zwenken	-360,0000 t/m 360,0000 (3,4) [°]
Poolcoördinatenhoek voor schroeflijninterpolatie (CP)	-99 999,9999 t/m +99 999,9999 (5,4) [°]
Nulpuntnummers in cyclus 7	0 t/m 2 999 (4,0)
Maatfactor in cycli 11 en 26	0,000001 t/m 99,999999 (2,6)
Additionele M-functies	0 tot 999 (3,0)
Q-parameternummers	0 tot 1999 (4,0)
Q-parameterwaarden	-999 999 999 t/m +999 999 999 (9 posities, zwevende komma)
Labels (LBL) voor programmasprongen	0 tot 999 (3,0)
Labels (LBL) voor programmasprongen	Willekeurige tekststring tussen dubbele aanhalingstekens ("")
Aantal herhalingen van programmadelen REP	1 t/m 65 534 (5,0)
Foutnummer bij Q-parameterfunctie FN14	0 t/m 1 099 (4,0)
Splineparameters K	-9,9999999 t/m +9,9999999 (1,7)
Exponent voor splineparameters	-255 t/m 255 (3,0)
Normaalvectoren N en T bij 3D-correctie	-9,9999999 t/m +9,9999999 (1,7)

18.4 Bufferbatterij vervangen

Als de besturing is uitgeschakeld, voorziet een bufferbatterij de TNC van stroom, om data in het RAM-geheugen niet kwijt te raken.

Wanneer de TNC de melding **Bufferbatterij vervangen** toont, moet de batterij vervangen worden:

Let op: levensgevaar!


Voor het vervangen van de bufferbatterij moeten machine en TNC uitgeschakeld zijn!

De bufferbatterij mag alleen vervangen worden door vakkundig personeel!

Type batterij:1 lithiumbatterij, type CR 2450N (Renata) ID 315878-01

1 De bufferbatterij bevindt zich aan de achterkant van de MC 422 D

2 Batterij vervangen; de nieuwe batterij kan uitsluitend in de juiste positie in het batterijvak worden geplaatst

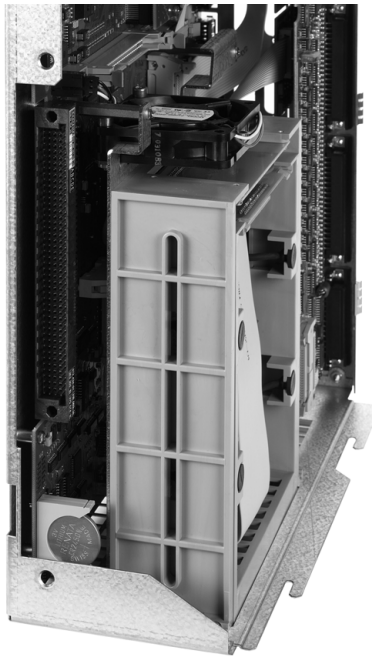

Overzichtstabellen

Bewerkingscycli

Cyclusnummer	Cyclusaanduiding	DEF-actief	CALL-actief
7	Nulpuntverschuiving	■	
8	Spiegelen	■	
9	Stilstandtijd	■	
10	Rotatie	■	
11	Maatfactor	■	
12	Programma-oproep	■	
13	Spiloriëntatie	■	
14	Contourdefinitie	■	
19	Bewerkingsvlak zwenken	■	
20	Contourgegevens SL II	■	
21	Voorboren SL II		■
22	Ruimen SL II		■
23	Nabewerken diepte SL II		■
24	Nabewerken zijkant SL II		■
25	Aaneengesloten contour		■
26	Maatfactor asspecifiek	■	
27	Cilindermantel		■
28	Sleuffrezen van cilindermantels		■
29	Cilindermantel dam		■
30	3D-gegevens afwerken		■
32	Tolerantie	■	
39	Cilindermantel buitencontour		■
200	Boren		■
201	Ruimen		■
202	Uitdraaien		■
203	Universeelboren		■

Cyclusnummer	Cyclusaanduiding	DEF-actief	CALL-actief
204	In vrijloop verplaatsen		■
205	Universeel-diepboren		■
206	Schroefdraad tappen met voedingscompensatie, nieuw		■
207	Schroefdraad tappen zonder voedingscompensatie, nieuw		■
208	Boorfrezen		■
209	Tappen met spaanbreken		■
220	Puntenpatroon op cirkel	■	
221	Puntenpatroon op lijnen	■	
230	Affrezen		■
231	Lineair afvlakken		■
232	Vlakfrezen		■
240	Centreren		■
241	Eenlippig boren		■
247	Referentiepunt vastleggen	■	
251	Rechthoekige kamer, complete bewerking		■
252	Rondkamer, complete bewerking		■
253	Sleuffrezen		■
254	Ronde sleuf		■
256	Rechthoekige tap, complete bewerking		■
257	Ronde tap, complete bewerking		■
262	Schroefdraad frezen		■
263	Schroefdraad frezen met verzinken		■
264	Schroefdraad frezen met verzinken en voorboren		■
265	Helix-schroefdraad frezen met verzinken		■
267	Buitenschroefdraad frezen		■
270	Gegevens aaneengesloten contour	■	
275	Trochoïd. contoursleuf		■

Additionele functies

M	Werking	Actief aan regel- begin	einde	Bladzijde
M0	Programma STOP/evt. spil STOP/evt. koelmiddel UIT		■	Bladzijde 385
M1	Optionele programma-STOP/spil STOP/koelmiddel UIT (machine-afhankelijk)		■	Bladzijde 672
M2	Programma STOP/spil STOP/koelmiddel UIT/evt. statusweergave wissen (afhankelijk van machineparameter)/terugspringen naar regel 1		■	Bladzijde 385
M3 M4 M5	Spil AAN met de klok mee Spil AAN tegen de klok in Spil STOP	■ ■	 ■	Bladzijde 385
M6	Gereedschapswissel/programma STOP (afhankelijk van machineparameter)/spil STOP		■	Bladzijde 385
M8 M9	Koelmiddel AAN Koelmiddel UIT	■	 ■	Bladzijde 385
M13 M14	Spil AAN met de klok mee/koelmiddel AAN Spil AAN tegen de klok in/koelmiddel AAN	■ ■	 	Bladzijde 385
M30	Dezelfde functie als M2		■	Bladzijde 385
M89	Vrije additionele functie **of** Cyclusoproep, modaal werkzaam (afhankelijk van machineparameter)	■	 ■	Handboek Cycli
M90	Alleen in gesleept bedrijf: constante baansnelheid op de hoeken		■	Bladzijde 389
M91	In de positioneerregel: coördinaten zijn gerelateerd aan het machinenulpunt	■		Bladzijde 386
M92	In de positioneerregel: coördinaten zijn gerelateerd aan een door de machinefabrikant gedefinieerde positie, bijv. aan de gereedschapswisselpositie	■		Bladzijde 386
M94	Weergave van de rotatie-as reduceren tot een waarde onder 360°	■		Bladzijde 531
M97	Contourtrapjes bewerken		■	Bladzijde 391
M98	Open contouren volledig bewerken		■	Bladzijde 393
M99	Regelgewijze cyclusoproep		■	Handboek Cycli
M101 M102	Automatische gereedschapswissel met zustergereedschap, als standtijd is afgelopen M101 terugzetten		■ ■	Bladzijde 203
M103	Aanzet bij het insteken reduceren tot factor F (procentuele waarde)	■		Bladzijde 394
M104	Laatst vastgelegde referentiepunt weer activeren	■		Bladzijde 388
M105 M106	Bewerking met tweede k_V-factor uitvoeren Bewerking met eerste k_V-factor uitvoeren	■ ■		Bladzijde 716
M107 M108	Foutmelding bij zustergereedschappen met overmaat onderdrukken M107 terugzetten	■	 ■	Bladzijde 203

M	Werking	Actief aan regel-	begin	einde	Bladzijde
M109	Constante baansnelheid op de snijkant van het gereedschap (aanzetvergroting en -verkleining)		■		Bladzijde 396
M110	Constante baansnelheid op de snijkant van het gereedschap (alleen aanzetverkleining)		■		
M111	M109/M110 terugzetten			■	
M114	Autom. correctie van de machinegeometrie bij het werken met zwenkassen		■		Bladzijde 532
M115	M114 terugzetten			■	
M116	Aanzet bij rotatie-assen in mm/min		■		Bladzijde 529
M117	M116 terugzetten			■	
M118	Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken		■		Bladzijde 399
M120	Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD)		■		Bladzijde 397
M124	Geen rekening houden met punten bij het afwerken van niet-gecorrigeerde rechte-regels		■		Bladzijde 390
M126	Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen		■		Bladzijde 530
M127	M126 terugzetten			■	
M128	Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM)		■		Bladzijde 534
M129	M128 terugzetten			■	
M130	In de positioneerregel: punten zijn gerelateerd aan het niet-gezwenkte coördinatensysteem		■		Bladzijde 388
M134	Nauwkeurige stop bij niet-tangentiële contourovergangen bij positioneringen met rotatie-assen		■		Bladzijde 537
M135	M134 terugzetten			■	
M136	Aanzet F in millimeters per spilomwenteling		■		Bladzijde 395
M137	M136 terugzetten			■	
M138	Keuze van zwenkassen		■		Bladzijde 537
M140	Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting		■		Bladzijde 400
M141	Bewaking tastsysteem onderdrukken		■		Bladzijde 401
M142	Modale programma-informatie wissen		■		Bladzijde 402
M143	Basisrotatie wissen		■		Bladzijde 402
M144	Rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde		■		Bladzijde 538
M145	M144 terugzetten			■	

M	Werking	Actief aan regel-	begin	einde	Bladzijde
M148	Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten		■		Bladzijde 403
M149	M148 terugzetten			■	
M150	Eindschakelaarbericht onderdrukken (per regel werkzame functie)		■		Bladzijde 404
M200	Lasersnijden: geprogrammeerde spanning direct uitgeven		■		Bladzijde 405
M201	Lasersnijden: spanning als functie van de baan uitgeven		■		
M202	Lasersnijden: spanning als functie van de snelheid uitgeven		■		
M203	Lasersnijden: spanning als functie van de tijd uitgeven (flank)		■		
M204	Lasersnijden: spanning als functie van de tijd uitgeven (puls)		■		

SYMBOLE

3D-correctie ... 539
- afhankelijk van de ingrijpingshoek ... 546
- deltawaarden ... 541
- deltawaarden via DR2TABLE ... 546
- Face Milling ... 542
- gereedschapsoriëntatie ... 542
- gereedschapsvormen ... 541
- gestandaardiseerde vector ... 540
- Peripheral Milling ... 544

3D-tastsysteem
- kalibreren

3D-tastsystemen
- kalibreren
  - schakelend ... 611
- verschillende kalibratiegegevens beheren ... 613

3D-weergave ... 646

A

Aanzet
- bij rotatie-assen, M116 ... 529
- invoermogelijkheden ... 112
- wijzigen ... 591

Aanzet in millimeter/spilomwenteling M136 ... 395
Aanzetfactor voor insteekbewegingen M103 ... 394
Aanzetregeling, automatische ... 447
ACC ... 459
Actuele positie overnemen ... 113
Adaptieve aanzetregeling ... 447
Additionele assen ... 103
Additionele functies
- invoeren ... 384
- voor controle van programma-afloop ... 385
- voor coördinaatgegevens ... 386
- voor de baaninstelling ... 389
- voor lasersnijmachines ... 405
- voor rotatie-assen ... 529
- voor spil en koelmiddel ... 385

AFC ... 447
Afhankelijke bestanden ... 692
Afkanting ... 240
Animatie PLANE-functie ... 501
Archiefbestanden ... 145, 146
ASCII-bestanden ... 473

A

Asposities controleren ... 594
Assen omwisselen ... 437
Automatische berekening van snijgegevens ... 191, 478
Automatische gereedschapsmeting ... 189
Automatische programmastart ... 670

B

Baanbewegingen
- poolcoördinaten
  - cirkelbaan met tangentiële aansluiting ... 254
  - cirkelbaan om pool CC ... 253
  - overzicht ... 251
  - rechte ... 252
- rechthoekige coördinaten
  - cirkelbaan met tangentiële aansluiting ... 246
  - cirkelbaan met vastgelegde radius ... 244
  - cirkelbaan om cirkelmiddelpunt CC ... 243
  - overzicht ... 238
  - rechte ... 239

Baanfuncties
- basisbegrippen ... 224
  - cirkels en cirkelbogen ... 227
  - voorpositioneren ... 228

Basisprincipes ... 102
Basisrotatie
- in de werkstand Handbediening vastleggen ... 616, 618, 619

Baudrate instellen ... 679
Bedieningspaneel ... 81
Bedrijfstijden ... 704
Beeldscherm ... 79
Beeldschermindeling ... 80
Berekening tussen haakjes ... 355
Berekening van snijgegevens ... 478
Bestand
- maken ... 133

B

Bestand GS-gebruik ... 205
Bestandsbeheer ... 125
- Afhankelijke bestanden ... 692
- bestand
  - maken ... 133
- bestand beveiligen ... 142
- bestand hernoemen ... 141
- bestand kopiëren ... 134
- bestand selecteren ... 130
- bestand wissen ... 138
- bestanden markeren ... 139
- bestanden overschrijven ... 135
- bestandsnaam ... 122
- bestandstype ... 121
  - externe bestandstypen ... 123
- configureren via MOD ... 691
- directory's ... 125
  - kopiëren ... 137
  - maken ... 133
- externe data-overdracht ... 152
- functie-overzicht ... 126
- oproepen ... 128
- sneltoetsen ... 144
- tabellen kopiëren ... 136

Bestandsstatus ... 128
Bewaking
- botsing ... 412

Bewaking van het werkbereik ... 655, 694
Bewaking van tastsysteem ... 401
Bewerking onderbreken ... 661
Bewerkingstijd bepalen ... 651
Bewerkingsvlak zwenken
- handmatig ... 629

BMP-bestand openen ... 151
Botsingsbewaking ... 412
Bovenaanzicht ... 644
Bufferbatterij vervangen ... 746

C

CAD-gegevens bekijken ... 298
CAD-gegevens filteren ... 463
Calculator ... 161
CAM-programmering ... 539
Chatter-onderdrukking ... 459
Cilinder ... 378
Cirkelbaan ... 243, 244, 246, 253, 254
Cirkelberekeningen ... 329
Cirkelmiddelpunt ... 242
Commentaar invoegen ... 158
Constante baansnelheid M90 ... 389
Contextgevoelige helpfunctie ... 172
Contour benaderen ... 230
  met poolcoördinaten ... 232
Contour opnieuw benaderen ... 669
Contour selecteren uit DXF ... 286
Contour verlaten ... 230
  met poolcoördinaten ... 232
Contourgedeeltes grafisch selecteren ... 296
Converteren
  FK-programma's ... 263
  programma "Achteruit bewerken" maken ... 460
Converteren van FK-programma's ... 263
Coördinatentransformatie ... 466

D

Data-interface
  instellen ... 679
  pinbezettingen ... 733
  toewijzen ... 680
Data-overdrachtsoftware ... 681
Data-overdrachtssnelheid ... 679
DCM ... 412
Dialoog ... 111
Directory ... 125, 133
  kopiëren ... 137
  maken ... 133
  wissen ... 138
DR2TABLE ... 546
Draadloos handwiel ... 583
  configureren ... 711
  Handwielhouder toewijzen ... 711
  Kanaal instellen ... 712
  Statistische gegevens ... 713
  Zendvermogen instellen ... 713

D

DXF-gegevens verwerken ... 280
  basisinstellingen ... 282
  bewerkingsposities selecteren ... 289
  boorposities selecteren
    afzonderlijke selectie ... 290
    diameter invoeren ... 292
    mouse-over ... 291
  contour kiezen ... 286
  filter voor boorposities ... 294
  layer instellen ... 283
  referentiepunt vastleggen ... 284
Dynamische botsingsbewaking ... 412
  gereedschapshouder ... 195
  programmatest ... 417

E

Ellips ... 376
Ethernet-interface
  Aansluitingsmogelijkheden ... 683
  configureren ... 683
  Inleiding ... 683
  netstations aansluiten en losmaken ... 154
Excel-bestand openen ... 148
Externe data-overdracht
  iTNC 530 ... 152
Externe toegang ... 708

F

FCL ... 676
FCL-functie ... 10
Filter voor boorposities bij DXF-gegevensovername ... 294
FixtureWizard ... 419, 429
FK-programmering ... 259
  basisbegrippen ... 259
  cirkelbanen ... 266
  converteren naar klaartekstdialoog ... 263
  dialoog openen ... 264
  grafische weergave ... 261
  invoermogelijkheden
    cirkelgegevens ... 268
    eindpunten ... 266
    gegevens met verwijzing ... 271
    gesloten contouren ... 269
    hulppunten ... 270
    richting en lengte van contourelementen ... 267
  rechten ... 265

F

FN14: ERROR: foutmeldingen weergeven ... 334
FN15: PRINT: teksten ongeformatteerd uitgeven ... 338
FN16: F-PRINT: teksten geformatteerd uitgeven ... 339
FN18: SYSREAD: systeemgegevens lezen ... 344
FN19: PLC: waarden aan de PLC doorgeven ... 352
FN20: WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren ... 353
FN23: CIRKELGEGEVENS: cirkel vanuit 3 punten berekenen ... 329
FN24: CIRKELGEGEVENS: cirkel vanuit 4 punten berekenen ... 329
FN26
  TABOPEN: vrij definieerbare tabel openen ... 487
FN27: TABWRITE: vrij definieerbare tabel beschrijven ... 488
FN28: TABREAD: vrij definieerbare tabel lezen ... 489
Formaatinformatie ... 745
Foutenlijst ... 168
Foutmeldingen ... 167, 168
  hulp bij ... 167
FS, functional safety ... 592
FSELECT ... 261
Functional safety FS ... 592

G

Gebruikerparameters ... 716
  algemene
    voor 3D-tastsystemen ... 717
    voor bewerking en programma-afloop ... 731
    voor externe data-overdracht ... 717
    voor TNC-weergaven, TNC-editor ... 721
  machinespecifieke ... 693
Gebruikmaken van de tastfuncties met mechanische tasters of meetklokken ... 628
Gegevensbeveiliging ... 124
Gegevensuitvoer naar server ... 343
Gegevensuitvoer op beeldscherm ... 343
Geïndexeerd gereedschap ... 193

G
Geneigd frezen in het gezwenkte vlak ... 522
Genereren van L-regel ... 700
Gereedschapsbeheer ... 208
Gereedschapsbreukbewaking ... 458
Gereedschapscorrectie
driedimensionale ... 539
lengte ... 217
radius ... 218
Gereedschapsgebruiktest ... 205
Gereedschapsgegevens
deltawaarden ... 183
in de tabel invoeren ... 184
in het programma invoeren ... 183
indexeren ... 193
oproepen ... 200
Gereedschapslengte ... 182
Gereedschapsmeting ... 189
Gereedschapsnaam ... 182
Gereedschapsnaam zoeken ... 201
Gereedschapsnummer ... 182
Gereedschapsradius ... 182
Gereedschapstabel
bewerken, verlaten ... 192
bewerkingsfuncties ... 193, 210, 212
invoermogelijkheden ... 184
Gereedschapstype selecteren ... 191
Gereedschapsverplaatsingen programmeren ... 111
Gereedschapswissel ... 202
GIF-bestand openen ... 151
Globale programma-instellingen ... 431
GOTO tijdens onderbreking ... 661
Grafische bestanden openen ... 151
Grafische programmeerweergave ... 261
Grafische simulatie ... 650
gereedschap weergeven ... 650
Grafische weergaven
aanzichten ... 644
bij het programmeren ... 162, 164
vergroting van een detail ... 163
detailvergroting ... 649
Grensvlak ... 442

H
Handwiel ... 580
Handwielpositioneringen laten doorwerken M118 ... 399
Harde schijf ... 121
Harde schijf controleren ... 705
Helix-interpolatie ... 255
Helpbestanden downloaden ... 177
Help-bestanden weergeven ... 703
Helpsysteem ... 172
Hoeken afronden ... 241
Hoekfuncties ... 327
Hoofdassen ... 103
Hostcomputermodus ... 710
HTML-bestanden weergeven ... 148
Hulp bij foutmeldingen ... 167

I
IGES-bestanden ... 298
IJlgang ... 180
INI-bestand openen ... 150
Inschakelen ... 574
Internetbestanden weergeven ... 148
Invoerschermweergave ... 486
iTNC 530 ... 78

J
JPG-bestand openen ... 151

K
Kinematica van GS-houder ... 195
Klaartekstdialoog ... 111
Kogel ... 380
Kopiëren van programmadelen ... 118

L
Lasersnijden, additionele functies ... 405
Leersnede ... 451
Lijst met foutmeldingen ... 168
Lokale Q-parameters definiëren ... 323
Look ahead ... 397

M
M91, M92 ... 386
Maateenheid selecteren ... 109
Machine-assen verplaatsen ... 578
met externe richtingstoetsen ... 578
met het handwiel ... 580
stapsgewijs ... 579
Machineparameters
voor bewerking en programma-afloop ... 731
voor 3D-tastsystemen ... 717
voor externe data-overdracht ... 717
voor TNC-weergaven en de TNC-editor ... 721
Meerassige bewerking ... 524
M-functies
Zie Additionele functies
MOD-functie
Overzicht ... 675
selecteren ... 674
verlaten ... 674

N
NC en PLC synchroniseren ... 353
NC-foutmeldingen ... 167, 168
Nestingen ... 308
Netwerkaansluiting ... 154
Netwerkinstellingen ... 683
Nulpunttabel
overnemen van tastresultaten ... 608
Nulpuntverschuiving ... 466
coördinateninvoer ... 466
terugzetten ... 468
via nulpunttabel ... 467

O
Omschakelen hoofdletters/kleine letters ... 474
Onbewerkt werkstuk definiëren ... 109
Ontwikkelingsversie ... 10
Open contourhoeken M98 ... 393
Opslagmedium controleren ... 705
Opspanning deactiveren ... 427
Opspanning laden ... 426, 427
Opspanning opslaan ... 426
Opspanningen beheren ... 425
Optienummer ... 676
Overlappende transformaties ... 431

P
Pad ... 125
Pallet-preset ... 557
Palletreferentiepunt ... 557
Pallettabel
afwerken ... 559, 571
kiezen en verlaten ... 556, 565
overnemen van coördinaten ... 555, 561
toepassing ... 554, 560
Parameterprogrammering:zie Q-parameterprogrammering
PDF-viewer ... 147
Pinbezetting data-interfaces ... 733
Plaatstabel ... 197
PLANE-functie ... 499
animatie ... 501
automatisch naar binnen zwenken ... 516
definitie Euler-hoeken ... 507
definitie ruimtelijke hoek ... 503
definitie van ashoek ... 514
definitie van punten ... 511
geneigd frezen ... 522
incrementele definitie ... 513
positioneergedrag ... 515
projectiehoekdefinitie ... 505
selectie van mogelijke oplossingen ... 519
terugzetten ... 502
vectordefinitie ... 509
PLC en NC synchroniseren ... 353
PNG-bestand openen ... 151
Poolcoördinaten
basisbegrippen ... 104
contour benaderen/verlaten ... 232
programmeren ... 251
Posities selecteren uit DXF ... 289
Positioneren
bei gezwenkt bewerkingsvlak ... 388
bij gezwenkt bewerkingsvlak ... 538
met handinvoer ... 636
Preset-tabel ... 599
overnemen van tastresultaten ... 609
voor pallets ... 557

P
Productfamilies ... 324
Programma
bewerken ... 114
nieuw programma openen ... 109
-opbouw ... 107
structureren ... 160
Programma "Achteruit bewerken" maken ... 460
Programma-afloop
onderbreken ... 661
overzicht ... 659
regels overslaan ... 671
regelsprong ... 665
uitvoeren ... 660
verdergaan na een onderbreking ... 664
Programmabeheer
zie Bestandsbeheer
Programmadeel-herhaling ... 305
Programmadelen kopiëren ... 118
Programma-instellingen ... 409
Programmanaam:zie Bestandsbeheer, Bestandsnaam
Programma-oproep
willekeurig programma als subprogramma ... 306
Programmasprongen met GOTO ... 661
Programmatest
tot aan een bepaalde regel ... 656
overzicht ... 652
snelheid instellen ... 643
uitvoeren ... 655
Programma-uitvoering
globale programma-instellingen ... 431
Programmeerondersteuning ... 411

Q
Q-parameterprogrammering ... 320, 359
additionele functies ... 333
cirkelberekeningen ... 329
hoekfuncties ... 327
indien/dan-beslissingen ... 330
programmeerinstructies ... 322, 361, 362, 363, 367, 369
wiskundige basisfuncties ... 325
Q-parameters
controleren ... 332
geformatteerd uitgeven ... 339
lokale parameters QL ... 320
ongeformatteerd uitgeven ... 338
remanente parameters QL ... 320
vooraf ingestelde ... 370
waarden aan de PLC doorgeven ... 352

R
Radiuscorrectie ... 218
buitenhoeken, binnenhoeken ... 221
invoer ... 220
Rechte ... 239, 252
Referentiepunt handmatig vastleggen
cirkelmiddelpunt als referentiepunt ... 622
hoek als referentiepunt ... 621
in een willekeurige as ... 620
middenas als referentiepunt ... 623
via boringen/tappen ... 624
Referentiepunt selecteren ... 106
Referentiepunt vastleggen ... 597
zonder 3D-tastsysteem ... 597
Referentiepunten beheren ... 599
Referentiepunten passeren ... 574
Referentiesysteem ... 103
Regel
invoegen, wijzigen ... 115
wissen ... 115
Regelsprong ... 665
na stroomuitval ... 665
Remanente Q-parameters definiëren ... 323
Rotatie-as
in optimale baan verplaatsen: M126 ... 530
weergave reduceren M94 ... 531

S

Scheve ligging van het werkstuk compenseren
door het meten van twee punten op een rechte ... 614
via twee boringen ... 615, 624
via twee ronde tappen ... 618, 624
Schroeflijn ... 255
Service-pack installeren ... 678
Sleutelgetallen ... 677
Snijgegevenstabel ... 478
Snijmateriaal gereedschap ... 191, 480
Softwarenummer ... 676
Software-opties ... 741
Software-update uitvoeren ... 678
Spanmiddel plaatsen ... 421
Spanmiddel verwijderen ... 422
Spanmiddel wijzigen ... 422
Spanmiddelbewaking ... 418
Spanmiddelpositie controleren ... 423
Spanmiddelsjablonen ... 419, 428
SPEC FCT ... 408
Speciale functies ... 408
Spilbelasting bewaken ... 458
Spiltoerental invoeren ... 200
Spiltoerental wijzigen ... 591
Spline-interpolatie ... 550
invoerbereik ... 552
regelformaat ... 550
Statusweergave ... 85
additionele ... 87
algemene ... 85
STEP-bestanden ... 298
Stringparameters ... 359
Structureren van programma's ... 160
Subprogramma ... 303
Systeemtijd instellen ... 706
Systeemtijd lezen ... 364

T

Tastcycli
raadpleeg gebruikershandboek Tastcycli.
werkstand Handbediening ... 606
Tastwaarden in nulpunttabel vastleggen ... 608
Tastwaarden naar preset-tabel schrijven ... 609
TCPM ... 524

terugzetten ... 528
Teach-in ... 113, 239
Technische gegevens ... 736
Tekstbestand
bewerkingsfuncties ... 474
openen en verlaten ... 473
tekstdelen zoeken ... 477
wisfuncties ... 475
Tekstbestanden openen ... 150
Tekstvariabelen ... 359
Teleservice ... 707
Terugtrekken van de contour ... 400
Tijdzone instellen ... 706
TNCguide ... 172
TNCremo ... 681
TNCremoNT ... 681
TNC-software updaten ... 678
Toebehoren ... 98
TRANS DATUM ... 466
Trigonometrie ... 327
T-vector ... 540
TXT-bestand openen ... 150

U

Uitschakelen ... 577
USB-apparaten aansluiten/verwijderen ... 155

V

Variabele programma-oproep met QS ... 469
Verplaatsingsbereik beperken ... 442
Versienummers ... 677
Vervangen van teksten ... 120
Virtuele as VT ... 441
Virusbeveiliging ... 97
Vlaknormaalvector ... 509, 523, 539, 540
Voeding ... 590
Volledige cirkel ... 243

W

Weergave in 3 vlakken ... 645
Werkstanden ... 82
Werkstukken meten ... 625
Werkstukmateriaal vastleggen ... 479
Werkstukposities
absolute ... 105
incrementele ... 105
WMAT.TAB ... 479

Z

Zip-archieven ... 149
Zipbestanden ... 145, 146
Zoekfunctie ... 119
Zwenkassen ... 532, 534
Zwenken van het bewerkingsvlak ... 499, 629

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
☏ +49 8669 31-0
FAX +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000
Measuring systems ☏ +49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
TNC support ☏ +49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming ☏ +49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming ☏ +49 8669 31-3102
E-mail: service.plc@heidenhain.de
Lathe controls ☏ +49 8669 31-3105
E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de


Tastsystemen van HEIDENHAIN

helpen u bijkomende tijden te reduceren en de
maatnauwkeurigheid van de vervaardigde werkstukken te verbeteren

Tastsystemen voor werkstukken

TS 220	signaaloverdracht via kabels
TS 440, TS 444	infraroodoverdracht
TS 640, TS 740	infraroodoverdracht


- Werkstukken uitrichten
- Referentiepunten vastleggen
- Werkstukken meten

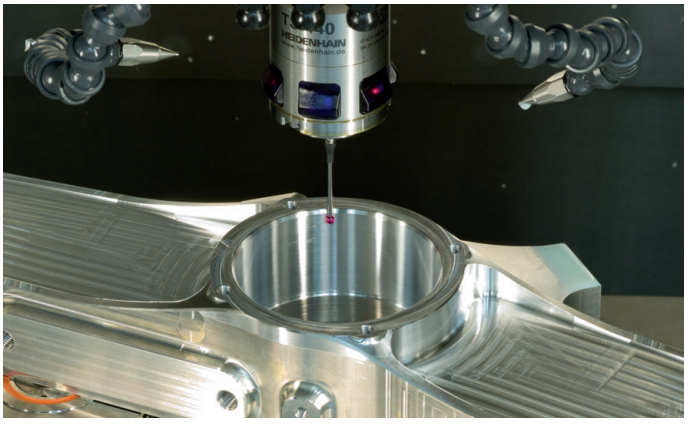

Gereedschaptastsystemen

TT 140	signaaloverdracht via kabels
TT 449	infraroodoverdracht
TL	contactloze lasersystemen

- Gereedschap opmeten
- Slijtage bewaken
- Gereedschapsbreuk registreren

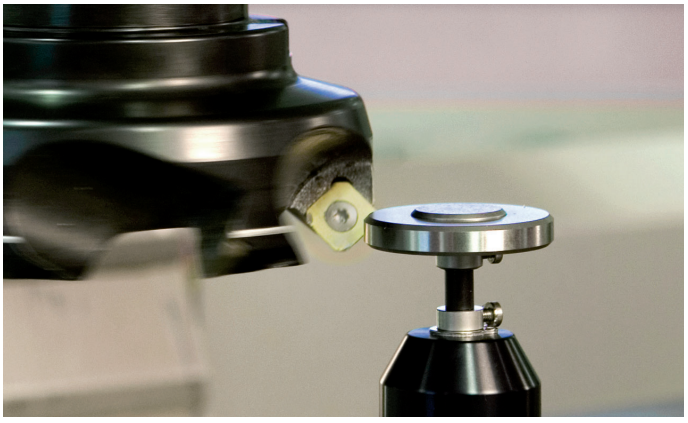

737759-74 · Ver04 · SW04 · 3/2016 · Printed in Germany · F&W